


HEIDENHAIN

Betriebsanleitung *Operating Instructions* Mode d'emploi

VRZ 650/650R
VRZ 710/750
Meßwertanzeigen
Display Units
Visualisation de cotes

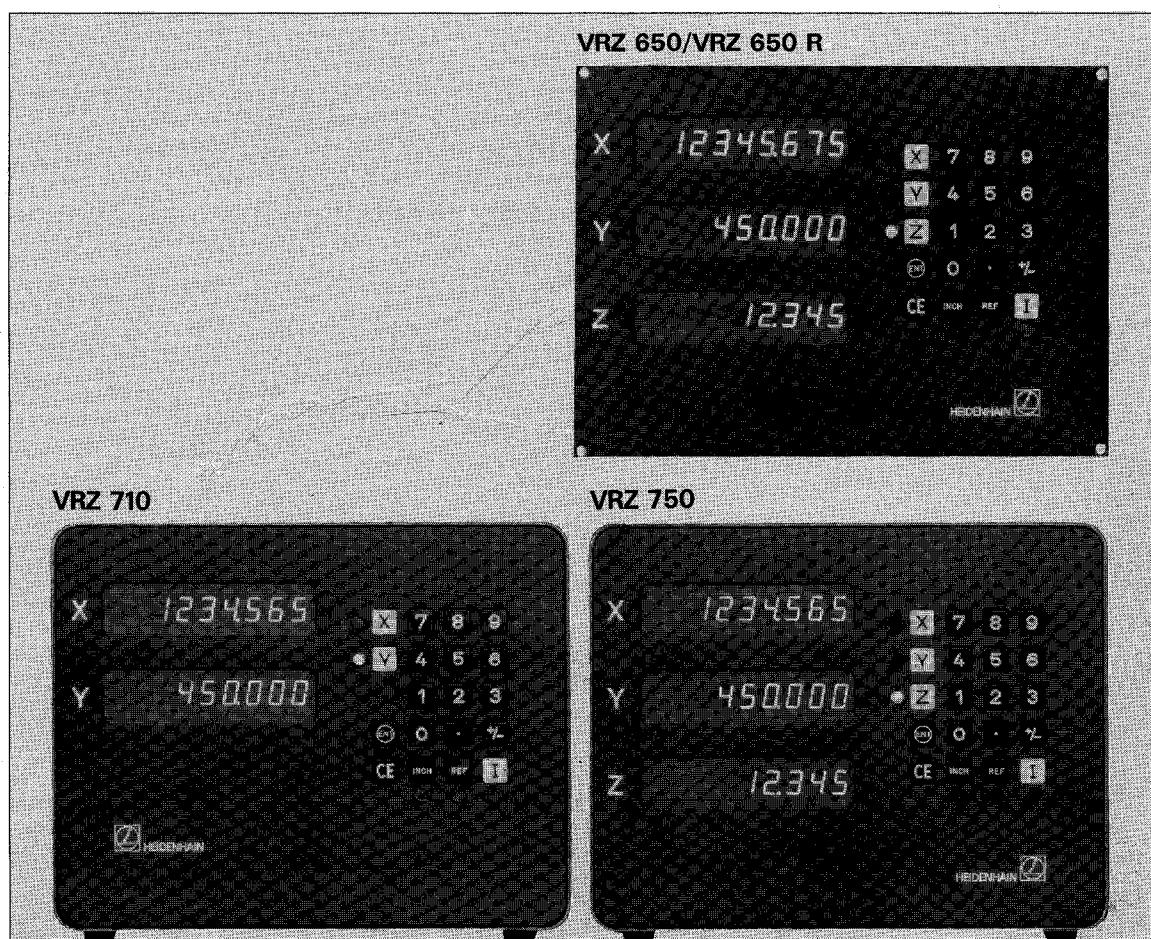

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Lieferumfang	4
2. Technische Daten	5
3. Anschlußmaße	8
4. Aufstellung der Meßwertanzeige	12
5. Elektrische Anschlüsse	
Inbetriebnahme	12
5.1 Schutzklassse	12
5.2 Anschluß der Meßsysteme	12
5.3 Umschalten der Netzspannung	12
5.4 Netztanschluß	14
6. Parameter-Übersicht	15
6.1 Einstellen der Parameter	18
7. Besonderheiten bei VRZ 650R	21
8. Hinweis für Betrieb und Wartung	24

Contents

	Page
1. Items supplied	4
2. Technical specifications	6
3. Dimensions	8
4. Set-up of counter	12
5. Electrical connections – commissioning	12
5.1 Protection	12
5.2 Connection of the encoders	12
5.3 Selection of mains voltage	12
5.4 Mains connection	14
6. Parameter Overview	16
6.1 Setting of parameters	18
7. Special features VRZ 650R	21
8. Instructions for operation and maintenance	24

Sommaire

	Page
1. Objet de la fourniture	4
2. Spécifications techniques	7
3. Cotes	8
4. Mise en place du compteur	12
5. Raccordements électriques	
Mise en service	12
5.1 Catégorie de protection	12
5.2 Branchement des systèmes de mesure	12
5.3 Commutation de la tension secteur	12
5.4 Raccordement secteur	14
6. Liste des paramètres	17
6.1 Introduction des paramètres	18
7. Supplément pour VRZ 650R	21
8. Directives pour l'utilisation et l'entretien	
	24

1. Lieferumfang

VRZ 650/650R für 3 Achsen
 .Ersatzsicherung
 .Betriebsanleitung mit Parameterkarte
 .Bedienungsanleitung „Lotse“
 .Kontrollschein
 .VRZ 710 für 2 Achsen bzw.
 VRZ 750 für 3 Achsen
 .Ersatzsicherung
 .Netzkupplung, (beigepackt)
 .Betriebsanleitung mit Parameterkarte
 .Bedienungsanleitung „Lotse“
 .Kontrollschein
auf Wunsch:
 Netzkabel 2,7 m lang

1. Items supplied

VRZ 650/650R for 3 axes
.replacement fuse
.operating instructions with Parameter chart
.operating guide "Pilot"
.certificate of inspection
 .
VRZ 710 for 2 axes or
VRZ 750 for 3 axes
.replacement fuse
.mains coupling, separate
.operating instructions with Parameter chart
.operating guide "Pilot"
.certificate of inspection
on option:
mains cable 2.7 m (10ft) long

1. Objet de la fourniture

VRZ 650/650R pour 3 axes
 .fusible de rechange
 .mode d'emploi avec carte des paramètres
 .mode d'emploi "Pilote"
 .fiche de contrôle
 .
 VRZ 710 pour 2 axes ou
 VRZ 750 pour 3 axes
 .fusible de rechange
 .fiche de raccordement, dans le colis
 .mode d'emploi avec carte des paramètres
 .mode d'emploi "Pilote"
 .fiche de contrôle
en option:
 câble secteur d'une longueur de 2,7 m

Gültigkeit:

Diese Betriebsanleitung gilt für
 VRZ 650, 710/750
 ab Software-Nr. 212994.04
 für VRZ 650R
 ab Software-Nr. 212992.09

Validity:

These Operating Instructions are applicable to
VRZ 650, 710/750
as of software No. 212994.04
for VRZ 650R
as of software No. 212992.09

Validité:

Ce mode d'emploi est valable pour les
 VRZ 650, 710/750
 à partir du no. de soft: 212994.04
 le VRZ 650R
 à partir du no. de soft: 212992.09

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß obiges Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AmtsblVfg 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Hinweis:

Wird vom Betreiber das Gerät in eine Anlage eingefügt, muß die gesamte Anlage den obigen Bestimmungen genügen.

Manufacturer's certificate

We hereby certify that the above unit is radioshielded in accordance with the West German official register decree 1046/1984.

The West German postal authorities have been notified of the issuance of this unit and have been granted admission for examination of the series regarding compliance with the regulations.

Information:

If the unit is incorporated by the user into an installation then the complete installation must comply with the above requirements.

Attestation du constructeur

Par la présente nous certifions que l'appareil ci-dessus est antiparasité conformément aux dispositions du décret du bulletin officiel 1046/1984. L'administration des postes allemande a été informée de la mise en circulation de cet appareil et autorisée à vérifier la série en ce qui concerne la conformité aux stipulations.

Remarque:

Si l'utilisateur a intégré l'appareil dans une installation, celle-ci doit se conformer aux stipulations ci-dessus dans sa totalité.

2. Technische Daten	Bezeichnung	VRZ 650	VRZ 710 (2 Achsen-Anzeige)	VRZ 750 (3 Achsen-Anzeige)
		(3 Achsen-Anzeige)		
Gehäuse-Ausführung	Einbaugehäuse		Standmodell, Gußgehäuse	
Abmessungen	B 281 x H 205 x T 137 mm		B 270 mm x H 221 mm x T 172 mm	
Gewicht	ca. 4,8 kg		ca. 5,1 kg	
Arbeitstemperatur		0° C bis + 45° C		
Lagertemperatur		-30° C bis + 70° C		
Elektrische Kennwerte	Eingänge		Für HEIDENHAIN-Wegmeßsysteme mit 10 µm und 20 µm Teilungsperiode mit sinusförmigen Abtast-Signalen, auch mit abstandscodierten Referenzmarken.	
Eingangsfrequenz	-	20 kHz max. - 10 m		
Kabellänge Zähler/Meßsystem		14 kHz max. - 20 m		
Anzeige		7-Segment-Fluoreszenz-Ziffern		
Anzeige-Umfang		8 Dekaden mit Vorzeichen		
Tastatur		für Bezugswert-Setzen und Parameter-Eingabe		
Parameter		Anzeigeschritt fein/grob Anzeigeart Radius/Durchmesser (Tabelle 1) Zählrichtung Linearkorrektur Teilungsperiode		
Alle Parameter werden netzunabhängig gespeichert				
Referenzsignal-Auswertung		Für Wegmeßsysteme mit einer, mehreren oder abstandscodierten Referenzmarken. Die Referenzmarken-Werte für alle Achsen werden automatisch netzunabhängig gespeichert; nach Spannungsunterbrechung wird der Bezugspunkt mit einmaligem Überfahren der Referenzmarken aller Längenmeßsysteme reproduziert.		
Störungsanzeige		für Zählfrequenz-Überwachung		
Nenn-Netzspannung		100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz		

Tabelle 1 Anzeigeschritt

Teilungsperiode	Strichzahl pro mm	Längenmeßsystem	Anzeigeschritt in mm		Anzeigeschritt in Zoll	
			fein	grob	fein	grob
10 µm	100	LS 101(C) LID 311(C) LID 351(C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,005 Ø 0,01	0,01 Ø 0,02	0,0002 Ø 0,0005	0,0005 Ø 0,001
20 µm	50	LS 107(C) LS 303(C) LS 403(C) LS 603(C) LS 704(C)	0,005 Ø 0,01	0,01 Ø 0,02	0,0002 Ø 0,0005	0,0005 Ø 0,001
40 µm*	25	LIDA 190	Ø 0,01	Ø 0,02	Ø 0,0005	Ø 0,001

* Nur in Betriebsart: Durchmesser-Anzeige (P3 = 1)

VRZ 650R siehe Kapitel 6

2. Technical specifications	Type	VRZ 650 (3-axes display)	VRZ 710 (2-axes display) VRZ 750 (3-axes display)
	<i>Housing</i>	modular assembly	desktop, cast housing
	<i>Dimensions</i>	width 281 mm (11.06 in) x height 205 mm (8.07 in) x depth 137 mm (5.39 in)	width 270 mm (10.63 in) x height 221 mm (8.70 in) x depth 172 mm (6.77 in)
	<i>Weight</i>	approx. 4.8 kg	approx. 5.1 kg
	<i>Operating temperature</i>		0° C to + 45° C
	<i>Storage temperature</i>		- 30° C to + 70° C
Electrical data	<i>Inputs</i>		for HEIDENHAIN linear encoders with 10 µm and 20 µm grating period with sinusoidal scanning signals also with distance-coded reference marks.
	<i>Input frequency</i> – cable length counter/transducer		20 kHz max. – 10 m (33ft) max. 14 m (46ft) – 20 m (66ft)
	<i>Display</i> display capacity		7 segment fluorescent numerals 8 decades with sign
	<i>Keyboard</i>		for preset and parameter entry
	<i>Parameters</i>		resolution fine/coarse radius/diameter display (see table 1) counting direction linear correction grating period
	non-volatile storage of all parameters		
	<i>Reference signal evaluation</i>		for linear encoders with one, several or distance-coded reference marks. Automatic non-volatile storage of the reference mark values for all axes; retrieval of datum point after power failure by passing once over the reference marks of all linear encoders.
	<i>Fault detection signal</i>		for monitoring counting frequency
	<i>Nominal mains voltage</i>		100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz

Table 1 Display step

Grating period	Line number per mm	Linear encoder	Display step in mm		Display step in inch	
			fine	coarse	fine	coarse
10 µm	100	LS 101(C) LID 311(C) LID 351(C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0.005 Ø 0.01	0.01 Ø 0.02	0.0002 Ø 0.0005	0.0005 Ø 0.001
20 µm	50	LS 107(C) LS 303(C) LS 403(C) LS 603(C) LS 704(C)	0.005 Ø 0.01	0.01 Ø 0.02	0.0002 Ø 0.0005	0.0005 Ø 0.001
40 µm*	25	LIDA 190	Ø 0.01	Ø 0.02	Ø 0.0005	Ø 0.001

* Only in operating mode: diameter display (P3 = 1)

VRZ 650R see chapter 6

2. Spécifications techniques	Désignation	VRZ 650	VRZ 710 (affichage 2 axes)	VRZ 750 (affichage 3 axes)
		(Affichage 3 axes)		
Exécution du carter	carter à encastrer		modèle de table, carter en fonte	
Dimensions	l 281 x h 205 x p 137 mm		largeur 270 mm x hauteur 221 mm x profondeur 172 mm	
Poids	env. 4,8 kg		env. 5,1 kg	
Température de service		0° C à + 45° C		
Température de stockage		- 30° C à + 70° C		
Caractéristiques électriques	Entrées		pour systèmes de mesure linéaire HEIDENHAIN au pas de 10 µm ou 20 µm avec signaux de sortie sinusoïdaux – également avec marques de référence codées.	
Fréquence d'entrée			20 kHz max. – 10 m	
Longueur du câble compteur/ système de mesure			14 kHz max. – 20 m	
Visualisation			chiffres à 7 segments, fluorescents	
Affichage sur			8 décades avec signe	
Tabulateur			pour l'introduction de valeurs d'origine et de paramètres	
Paramètres			affichage fin/grossier	
Tous les paramètres mémorisés sont sauvegardés en cas de coupure d'alimentation			mode d'affichage rayon/diamètre (tableau 1)	
			sens de comptage	
			correction linéaire	
			pas de la gravure	
Exploitation du signal de référence			pour systèmes de mesure linéaire avec une ou plusieurs marques de référence ou marques de référence codées. Les valeurs des marques de référence de tous les axes sont mémorisées automatiquement, et sauvegardées en cas de coupure d'alimentation. Après des coupures d'alimentation, les points d'origine de tous les systèmes de mesure linéaire sont reproduits par un seul passage au-dessus des marques de référence.	
Affichage de perturbations			pour la surveillance de la fréquence de comptage	
Tension nominale secteur			100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz	



Tableau 1 Pas de l'affichage

Pas de la gravure	Nombre de traits par mm	Système de mesure	Pas de l'affichage en mm fin au pas de	Pas de l'affichage en mm grossier au pas de	Pas de l'affichage en pouces fin au pas de	Pas de l'affichage en pouces grossier au pas de
10 µm	100	LS 101(C) LID 311(C) LID 351(C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,005 Ø 0,01	0,01 Ø 0,02	0,0002 Ø 0,0005	0,0005 Ø 0,001
20 µm	50	LS 107(C) LS 303(C) LS 403(C) LS 603(C) LS 704(C)	0,005 Ø 0,01	0,01 Ø 0,02	0,0002 Ø 0,0005	0,0005 Ø 0,001
40 µm*	25	LIDA 190	Ø 0,01	Ø 0,02	Ø 0,0005	Ø 0,001


* uniquement en mode: affichage diamètre (P3 = 1)

Pour VRZ 650R voir chap. 6



VRZ 650

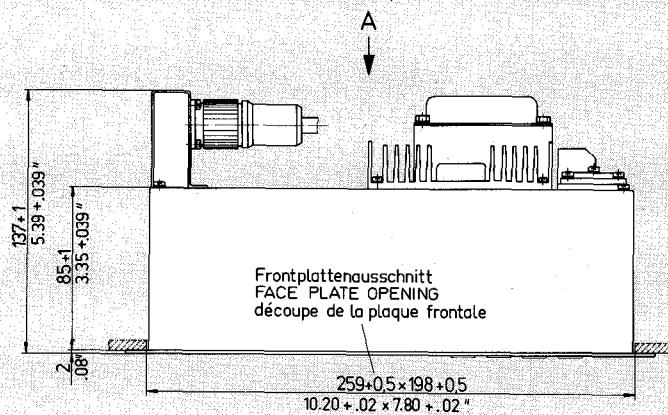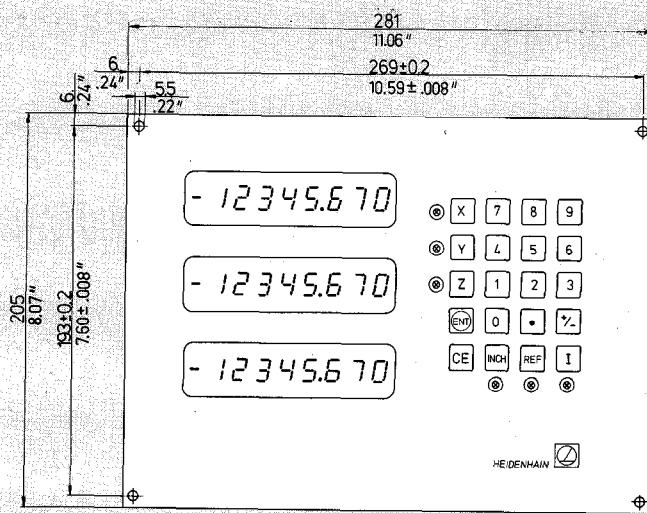

Ansicht A
VIEW A
vue A

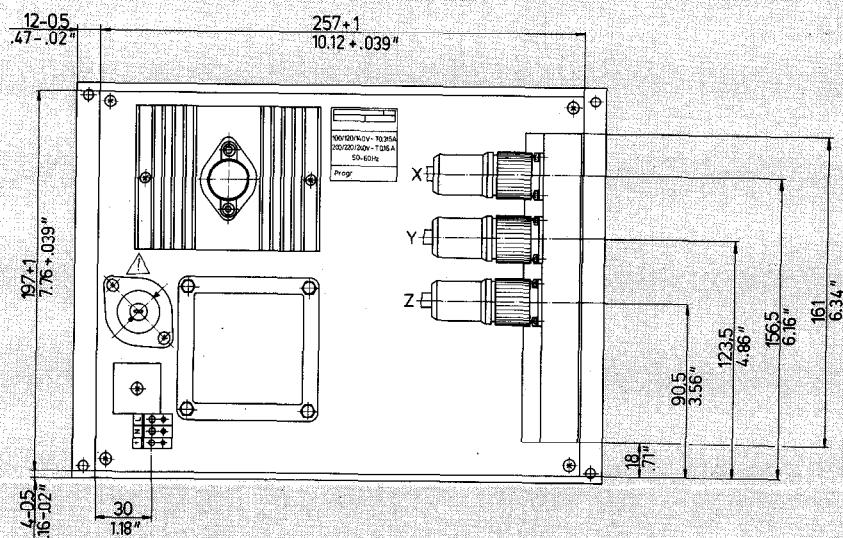


VRZ 650 R

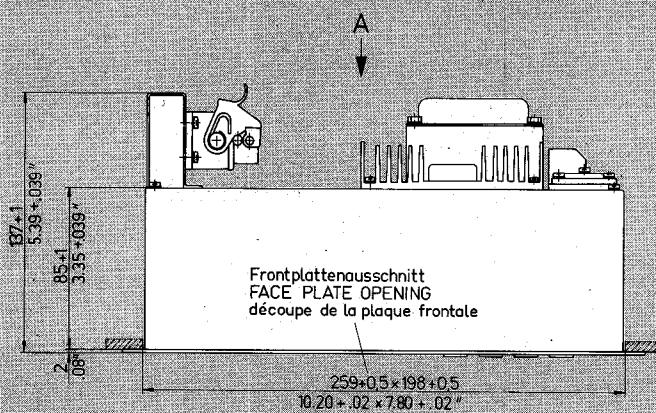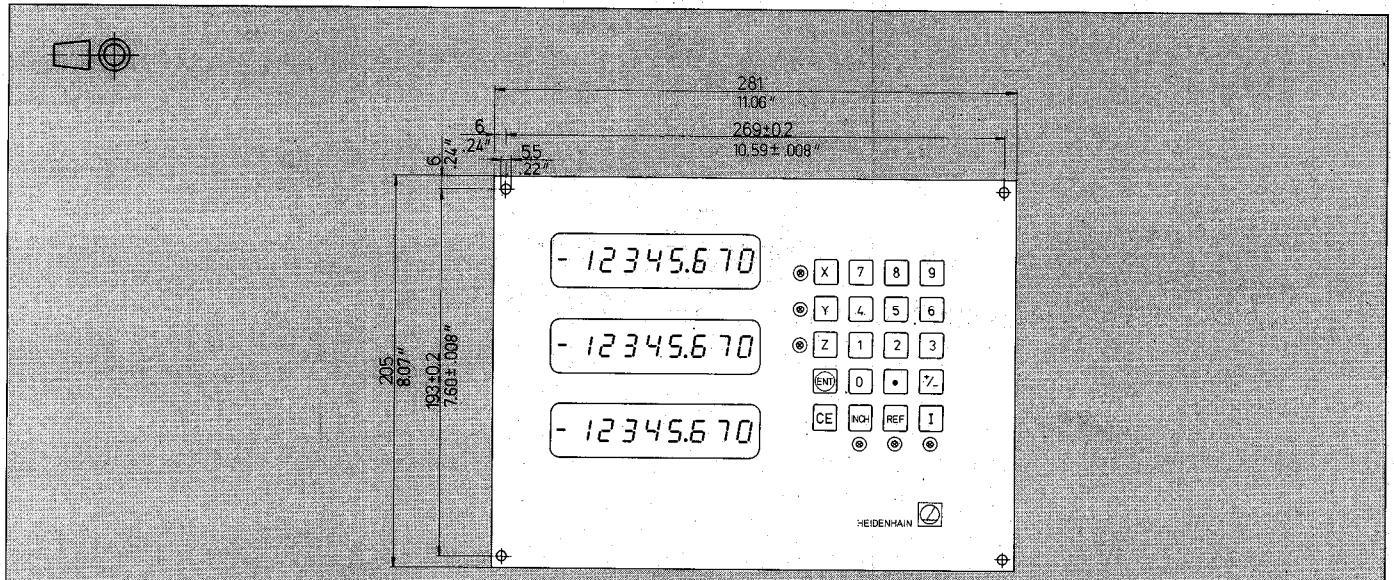


Ansicht A

VIEW A


vue A

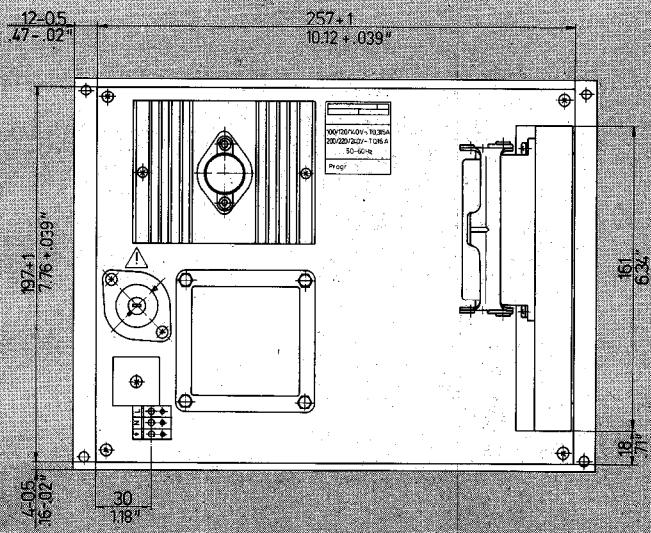


VRZ 710

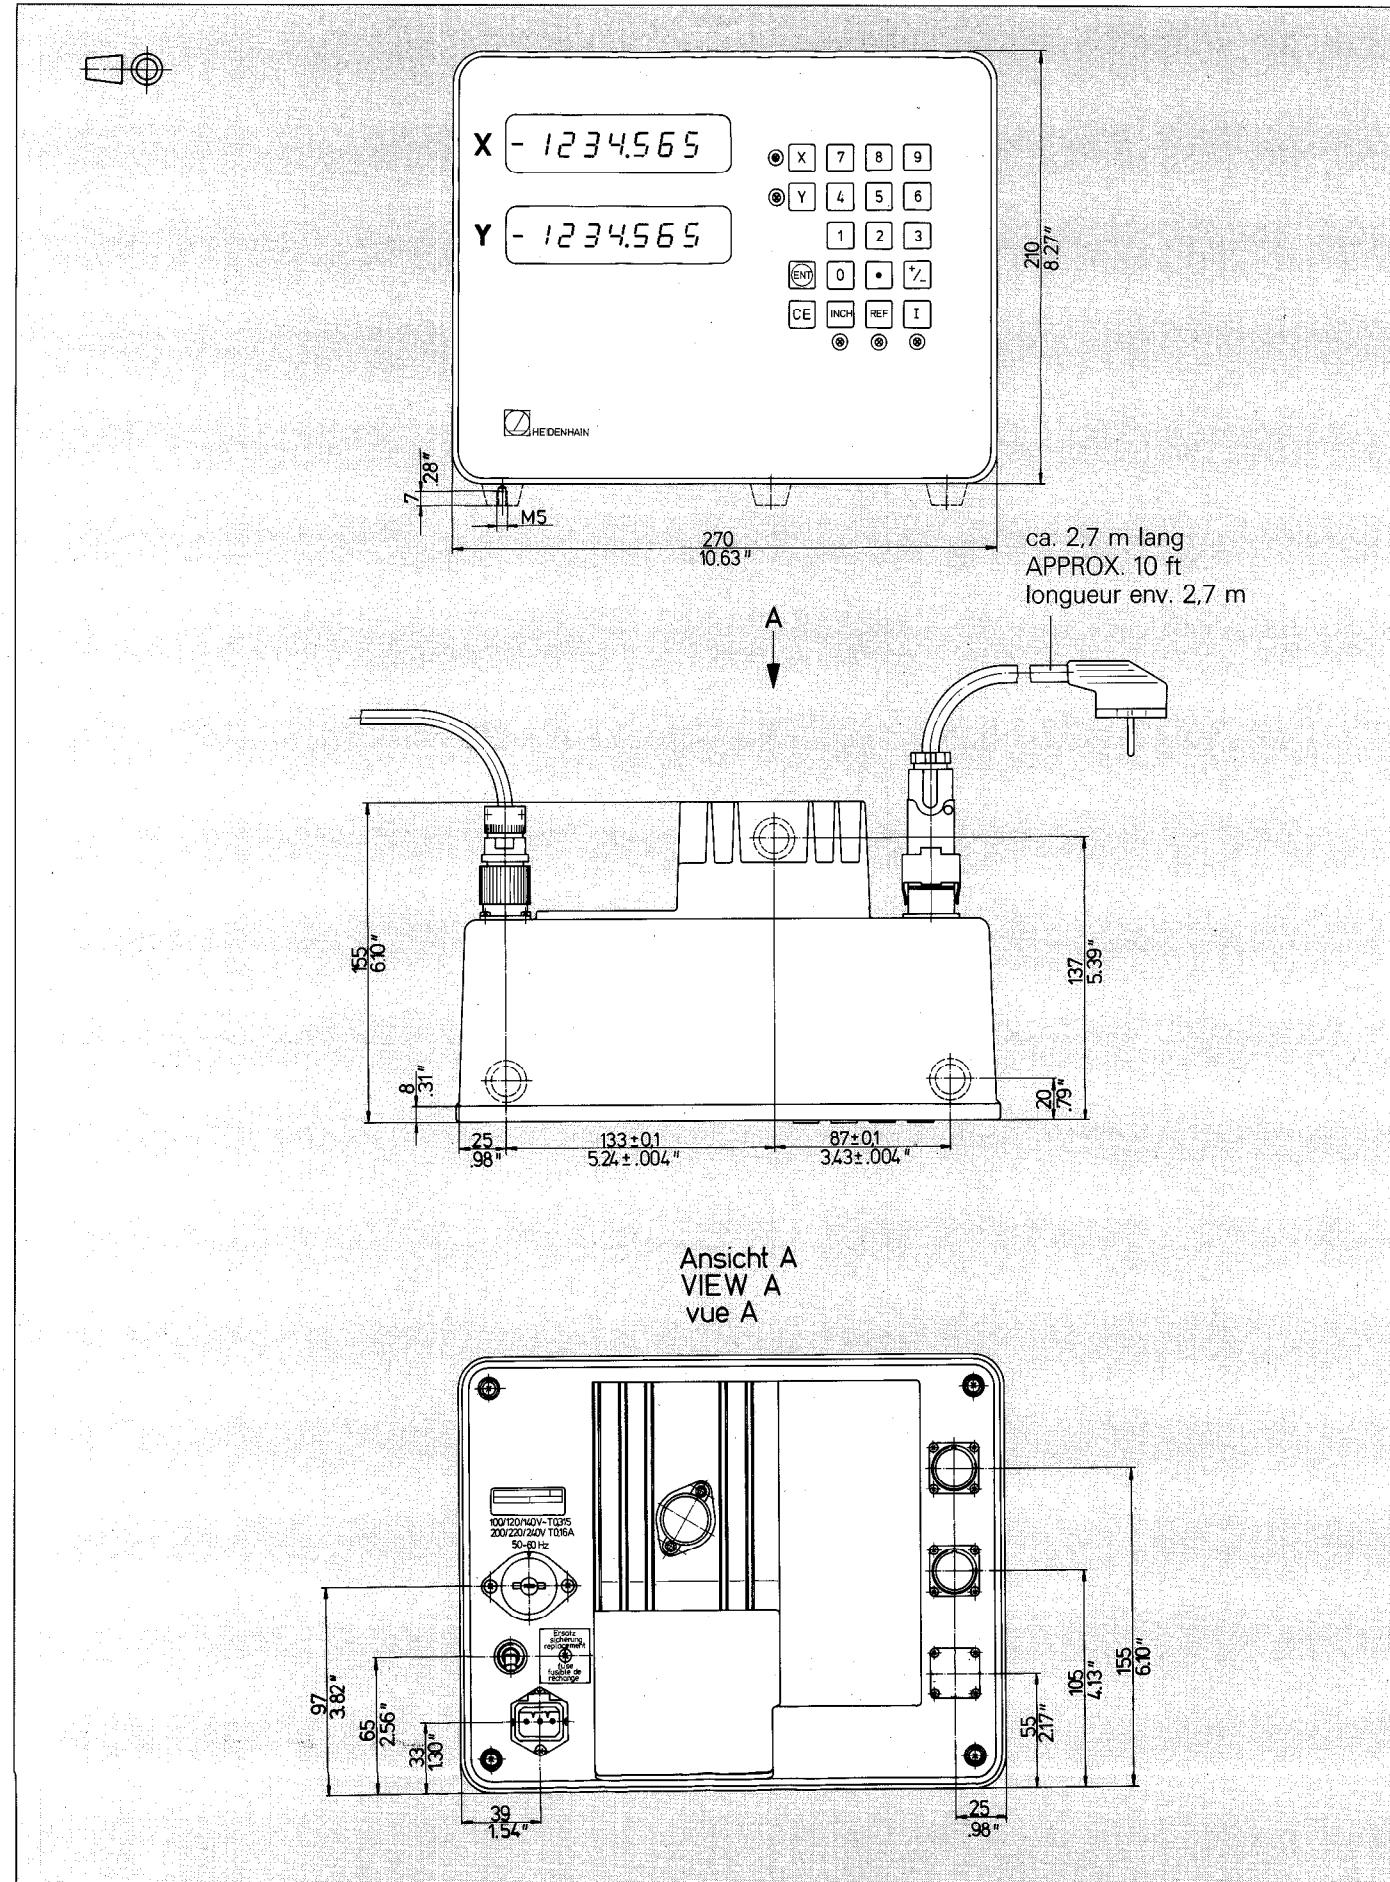

Ansicht A
VIEW A
vue A

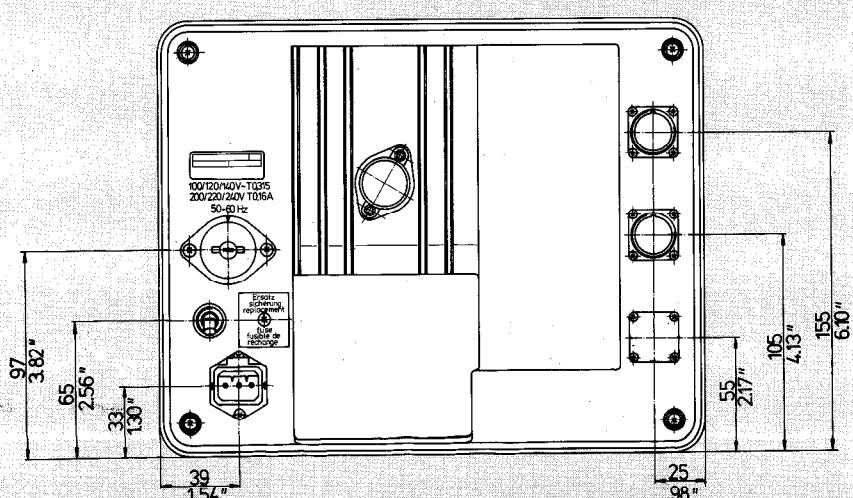

VRZ 750

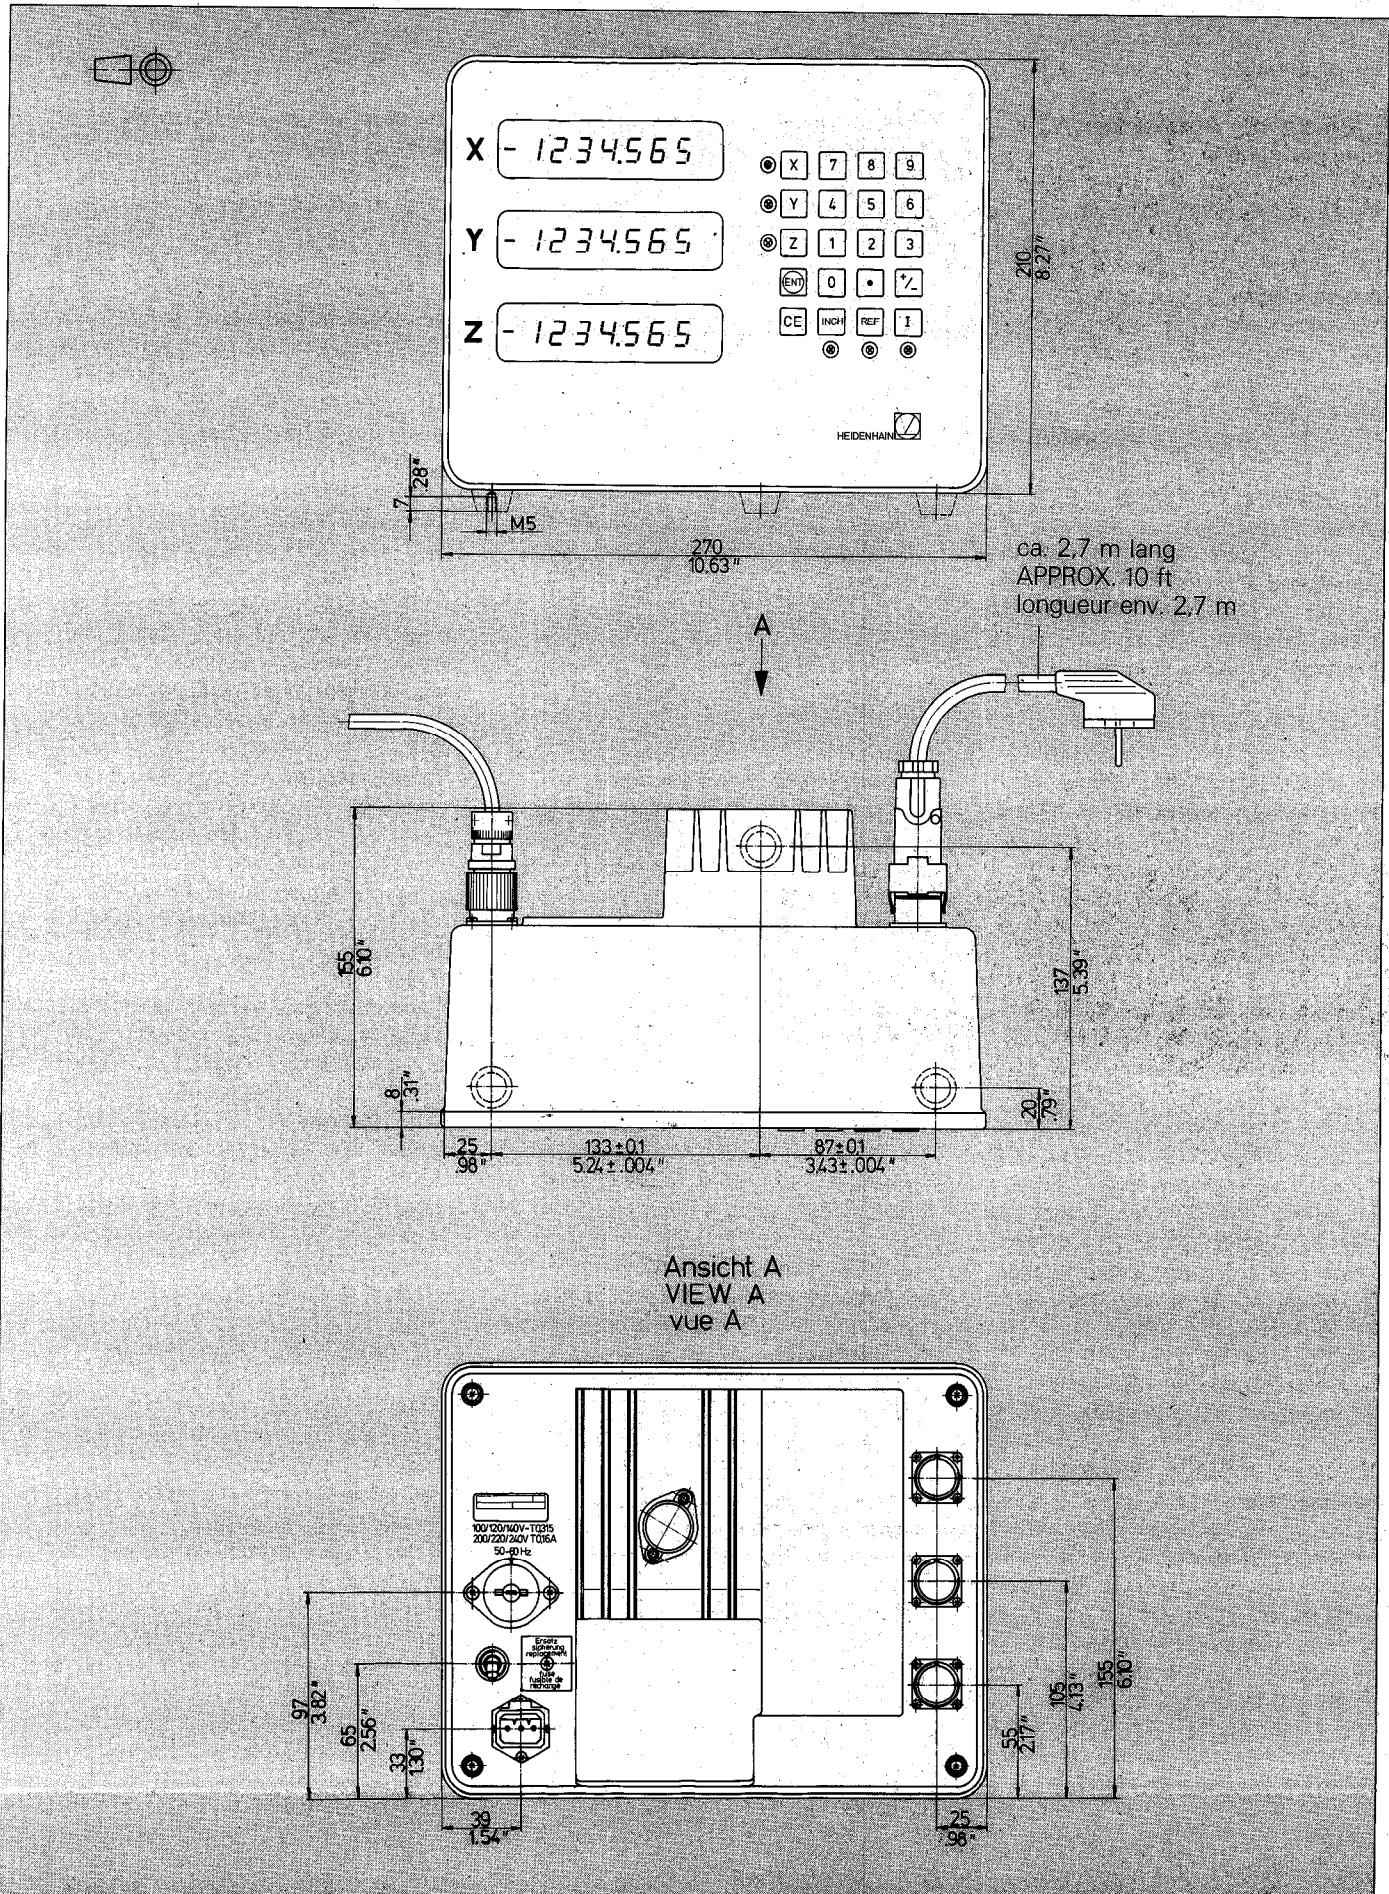

4. Aufstellung der Meßwertanzeige

Das Gehäuse der Meßwertanzeige VRZ 710/750 ist ein Aluminium-Druckguß. M5-Gewindebohrungen in den Gerätetüren ermöglichen eine Befestigung auf Tischen oder Konsolen (siehe Anschlußmaße).

Das Einbaugehäuse des VRZ 650 ist vorgesehen für die Installation in Konsolen, Schalttafeln o.ä. (siehe Anschlußmaße).

5. Elektrische Anschlüsse

Inbetriebnahme

ACHTUNG: Unter Spannung keine Stecker lösen oder verbinden.

5.1

Schutzklasse

Die Frontplatten und Bedientafel der VRZ sind spritzwassergeschützt. Die Meßwertanzeigen entsprechen Schutzklasse I der VDE-Bestimmungen VDE 0411 und sind gemäß DIN 57411 Teil 1/VDE 0411 Teil 1 „Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte“ gebaut und geprüft. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die **Hinweise und Warnmerke** beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

5.2

Anschluß der Meßsysteme

Alle Längenmeßsysteme mit 10 bzw. 20 µm Teilungsperiode, auch abstands codiert, sind anschließbar. Ebenso HEIDENHAIN-Drehgeber ohne eingebaute Impulsformerstufe.

5.3

Umschalten der Netzspannung

Die Geräte sind vom Werk auf 220 V~ eingestellt und können auf 100, 120, 140, 200 oder 240 V~ umgestellt werden. Nach Herausnehmen des Netzsicherungshalters kann der Spannungsumschalter mit einer Münze auf die gewünschte Spannung eingestellt werden. Danach ist der Netzsicherungshalter mit der entsprechenden Sicherung wieder einzusetzen:
T 0,16 A für 200 – 240 V
T 0,315 A für 100 – 140 V
Je 1 Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungskästchen auf der Gehäuserückwand.

Hinweise vor dem Einschalten des Gerätes

1. Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, daß die am Gerät eingestellte Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
2. Wenn dieses Gerät über einen Spartransformator aus einem Netz höherer Spannung betrieben werden soll, ist sicherzustellen, daß der Fußpunkt des Transformators mit dem Mittelleiter des Netzes verbunden ist.

4. Set-up of display unit

The housing of VRZ 710/750 display units is cast aluminium. The feet of the unit are provided with M5 tapped holes and permit mounting onto tables or consoles (see dimensions).

The modular housing of VRZ 650 is designed for installation into consoles, switching panels etc. (see dimensions).

5. Electrical connections – commissioning

CAUTION! Do not engage or disengage any connectors whilst equipment is under power.

5.1

Protection

Front panel and control panel of the VRZ are splashwater-proof.
The display units have been produced and checked as per German Standard DIN 57411 part 1/VDE 00411 "protective measures for electronic measuring equipment". Please do not neglect to carefully comply with all **instructions and notes** contained herein.

5.2

Connection of the encoders

All linear encoders with 10 or 20 µm grating period, also distance-coded, can be connected. Also HEIDENHAIN rotary encoders without built-in pulse shaping stage.

5.3

Selection of mains voltage

The units are supplied for 220 V~ operation. This may be changed to 100, 120, 140, 200 or 240 V~ as follows:
remove fuse holder and adjust voltage selector to the desired voltage rating by means of a coin. Replace fuse holder with appropriate fuse:
T 0,16 A for 200 – 240 V~
T 0,315 A for 100 – 140 V~
1 replacement fuse of each type provided in fuse compartment at rear of housing.

Instructions prior to activation of unit

1. Please ensure that the voltage rating corresponds to the mains supply prior to activation.
2. If this unit is to be operated via an autotransformer from mains supply of higher voltage, it must be ensured that the low end of the transformer is connected to the neutral wire of mains.

4. Mise en place du compteur

Le carter des compteurs VRZ 710/750 est en fonte d'aluminium. Les pieds de l'appareil sont pourvus de trous taraudés M5 et permettent une fixation sur des tables ou consoles (voir cotes). Le carter à encastrer du VRZ 650 est prévu pour montage dans des consoles, pupitres de commande, etc. (voir cotes).

5. Raccordements électriques

Mise en service

ATTENTION: Ne pas brancher ou débrancher de fiches sous tension.

5.1

Catégorie de protection

Les plaques frontales ainsi que les tableaux de commande des compteurs sont étanches à l'eau de projection. Les compteurs sont conformes à la catégorie de protection I des dispositions VDE (= fédération allemande des électro-techniciens) VDE 0411 et sont construits et contrôlés selon la norme allemande DIN 57411, Tome 1/DE 0411, Tome 1 "Mesures de protection pour appareils électroniques de mesure". Afin de maintenir cet état et d'assurer une utilisation sûre, l'utilisateur doit se conformer aux **directives et remarques** signalées dans le présent mode d'emploi.

5.2

Branchements des systèmes de mesure

Tous les systèmes de mesure linéaire avec un pas de gravure de 10 ou 20 µm – également avec marques de référence codées peuvent être connectés.

5.3

Commutation de la tension secteur

Les compteurs sont réglés à l'usine pour une tension 220 V~ et peuvent être adaptés pour 100, 120, 140, 200 ou 240 V~. Après avoir enlevé le support du fusible secteur, on tourne le commutateur sur la tension désirée à l'aide d'une pièce de monnaie. Puis remettre le support avec le fusible approprié:

0,16 A à action retardée pour 200 – 240 V

0,315 A à action retardée pour 100 – 140 V

1 fusible de recharge de chaque type est prévu dans la boîte à fusibles au dos du compteur.


Remarques avant la mise sous tension de l'appareil.

1. Avant la mise sous tension il faut s'assurer que la tension de service prévue dans le compteur est bien identique à la tension secteur.


2. Si le compteur est branché sur un auto-transformateur d'un réseau d'une tension plus élevée, il y a lieu de s'assurer que la base du transformateur soit connectée au conducteur médian du secteur.

Umschalten der Netzspannung
Selection of mains voltage
Commutation tension secteur

VRZ 650


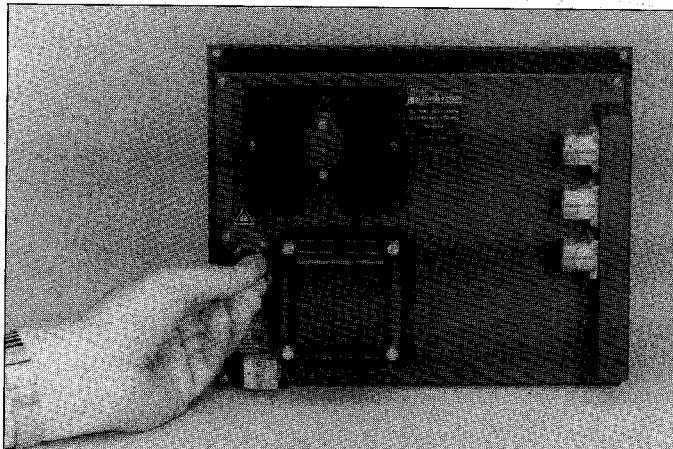


Auswechseln der Netzsicherung
Exchange of mains fuse
Changement du fusible secteur

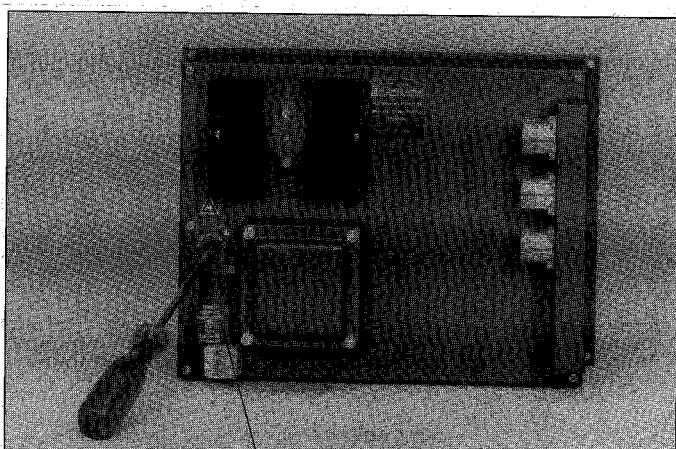



Ersatzsicherungen 0,315 A und T 0,16 A
replacement fuse 0,315 A and T 0,16 A, slow-blow
fusibles de rechange 0,315 A et 0,16 A à action retardée

VRZ 650R

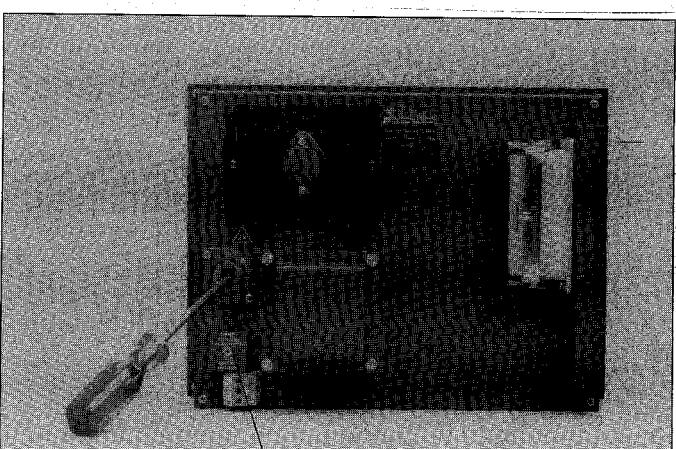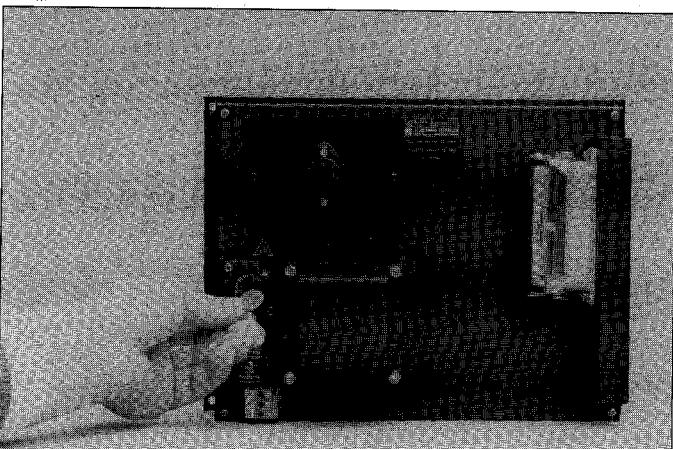

Ersatzsicherungen 0,315 A und T 0,16 A
replacement fuse 0,315 A and T 0,16 A, slow-blow
fusibles de rechange 0,315 A et 0,16 A à action retardée

VRZ 710/750

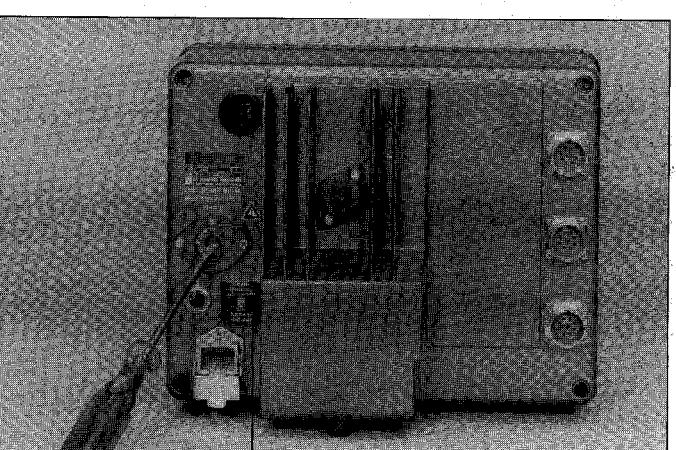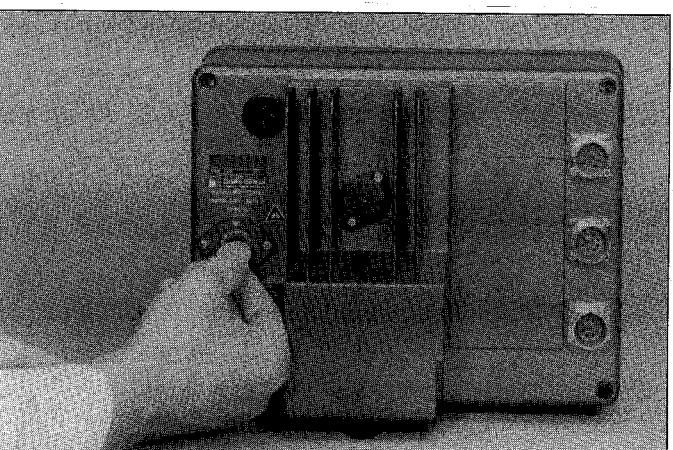

Ersatzsicherungen 0,315 A und T 0,16 A
replacement fuse 0,315 A and T 0,16 A, slow-blow
fusibles de rechange 0,315 A et 0,16 A à action retardée

5.4

Netzanschluß

Bei VRZ 650/650R ist die vom Kunden bereitzustellende Netzleitung direkt an der Netzklemme auf der Geräte-Rückwand anzuschließen.

5.4

Mains connection


With counter VRZ 650/650R, the customer-specific mains supply is to be connected directly to the terminal on rear panel of the units.

5.4


Raccordement secteur

Avec VRZ 650/VRZ 650R le câble secteur à prévoir par le client doit être branché directement à la borne secteur au dos du compteur.

VRZ 650

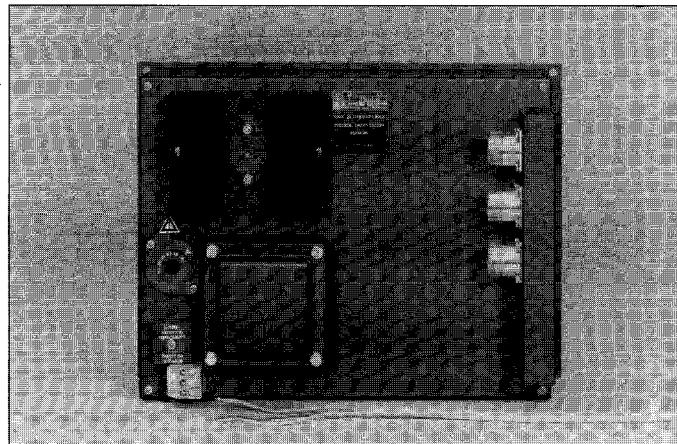


VRZ 650 R

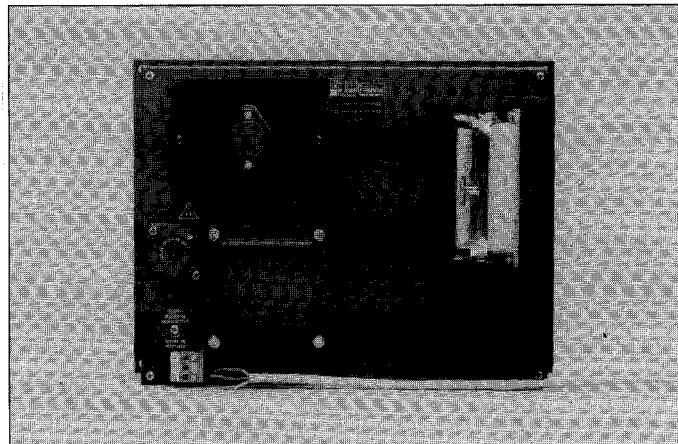

Die den Meßwertanzeigen VRZ 710/750 beigegebene Netz- kupplung ist mit einem Netzkabel zu verdrahten (komplettes Netzkabel auf Wunsch). Nach Einsticken der Netz- kupplung in die Netzdose ist der Sicherungsbügel niederzudrücken.

For display units VRZ 710/750 wire separate mains coupling to a mains cable (compl. mains cable available on option) and push down clip after inserting mains coupling into mains socket of counter.

La fiche de raccordement secteur, faisant partie de la fourniture, des compteurs VRZ 710/750 doit être cablée à un câble secteur (câble secteur complet en option). Après branchement de cette fiche à la prise secteur, baisser la bride de sécurité sur la fiche.

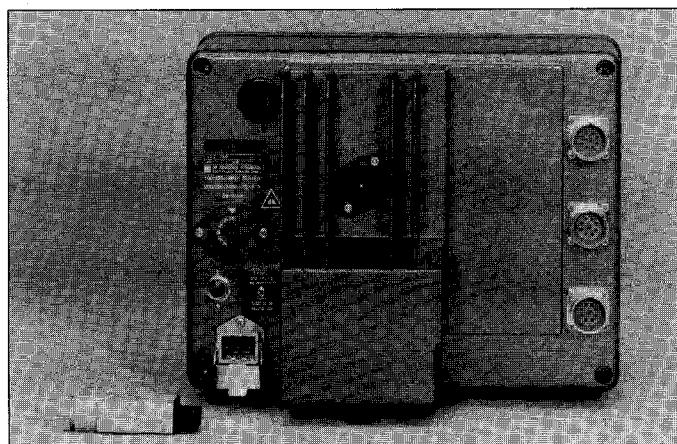

Hinweis

Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden. Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder Lösen des Schutzleiter- anschlusses kann dazu führen, daß das Gerät gefahrbringend wird. Absichtliche Unterbrechung ist nicht zulässig.

Please note

The mains connector may only be inserted into a socket with earthing contact. The protective effect should not be cancelled by an extension lead without an earthed conductor. Any interruption of the earthed conductor either inside or outside of the unit or disconnection of the earthed conductor can render the equipment potentially dangerous. Any intentional break is not permissible.

Verdrahtung der Netzcupplung

Wiring of mains coupling

Câblage de la fiche de raccordement secteur

ACHTUNG!

ATTENTION!

ATTENTION!

Netzanschuß an Kontakten


Mains connection at contacts

Raccordement secteur aux contacts

Schutzerde an

Protective earth to

Terre de protection à

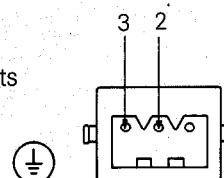

Remarque

La fiche secteur ne peut être branchée qu'à une prise avec contact de mise à la terre. L'effet de cette protection ne doit pas être supprimé par un câble prolongateur sans conducteur de protection.

Toute interruption du conducteur de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil ou toute suppression de connexion du conducteur de protection peut rendre l'appareil dangereux. Une interruption intentionnelle n'est pas admissible.

6. Parameter-Übersicht

Parameter	Anwahl	Funktion	Parameter-Code	Eingabe Wert
P1	CE mit 1	Anzeigeschritt	X = P11 Y = P12 Z = P13	0: = Anzeigeschritt fein 1: = Anzeigeschritt grob Ändern mit
P2	CE mit 2	Zählrichtung	X = P21 Y = P22 Z = P23	0: = normal 1: = invers Ändern mit
P3	CE mit 3	Radius-/Durchmesser-Anzeige	X = P31 Y = P32 Z = P33	0: = Radius-Anzeige 1: = Durchmesser-Anzeige Ändern mit
P4	CE mit 4	Teilungsperiode Referenzmarken	X = P41 Y = P42 Z = P43	einzelne Referenzmarken 0: = 10 µm TP 1: = 20 µm TP abstandscodierte Referenzmarken 2: = 10 µm (1000 TP) 3: = 20 µm (1000 TP) 4: = 10 µm (2000 TP) 5: = 20 µm (2000 TP) Ändern mit
P5	CE mit 5	Linearkorrektur	X = P51 Y = P52 Z = P53	Über die Tastatur kann der Korrekturwert von ± 0 ... 999 µm/m eingegeben werden. Übernahme mit ENT

6. Parameter Overview

Parameter	Address	Function	Parameter-Code	Input value
P1	CE with 1	Display step	X = P11 Y = P12 Z = P13	0: = display step fine 1: = display step coarse Change with 
P2	CE with 2	Counting direction	X = P21 Y = P22 Z = P23	0: = normal 1: = invers Change with 
P3	CE with 3	Radius/ diameter display	X = P31 Y = P32 Z = P33	0: = radius display 1: = diameter display Change with 
P4	CE with 4	Grating period reference Mark Evaluation	X = P41 Y = P42 Z = P43	single reference marks 0: = 10 µm TP 1: = 20 µm TP distance-coded reference marks 2: = 10 µm (1000 TP) 3: = 20 µm (1000 TP) 4: = 10 µm (2000 TP) 5: = 20 µm (2000 TP) Change with 
P5	CE with 5	Linear correction	X = P51 Y = P52 Z = P53	A compensation value of $\pm 0 \dots 999 \mu\text{m}/\text{m}$ can be entered via the keyboard. Transfer via ENT

6. Liste des paramètres

Paramètre	Sélection	Fonction	Code paramètre	Valeur d'introduction
P1	CE avec 1	Résolution	X = P11 Y = P12 Z = P13	0: = Résolution fine 1: = Résolution grossière Changer avec
P2	CE avec 2	Sens de comptage	X = P21 Y = P22 Z = P23	0: = normal 1: = inversé Changer avec
P3	CE avec 3	Affichage du Rayon/ Diamètre	X = P31 Y = P32 Z = P33	0: = Affichage du rayon 1: = Affichage du diamètre Changer avec
P4	CE avec 4	Pas de la gravure Exploitation des marques de référence	X = P41 Y = P42 Z = P43	marque de référence normales 0: = 10 µm TP 1: = 20 µm TP marques de référence à distance codée 2: = 10 µm (1000 TP) 3: = 20 µm (1000 TP) 4: = 10 µm (2000 TP) 5: = 20 µm (2000 TP) Changer avec
P5	CE avec 5	Correction linéaire	X = P51 Y = P52 Z = P53	Une valeur de compensation du retrait de ± 0 ... 999 µm/m peut être entrée ou clavier. Prise en compte avec ENT

Parameter 1
Anzeigeschritt
Parameter 1
Resolution
Paramètre 1
Pas de l'affichage

Grundsätzliche Vorgehensweise, gezeigt am Parameter P1
 (Anzeigeschritt fein/grob)

*Basic procedure, shown on parameter P1
 (resolution fine/coarse)*

Procédure de principe montrée à titre d'exemple pour le paramètre P1
 (Pas de l'affichage fin/grossier)



drücken und Tasten halten
press and hold depressed

Appuyer sur la touche **CE** et la tenir, puis

drücken **CE** und **1** loslassen
press CE and release 1

sur la touche 1, puis lâcher les 2 touches

drücken
press

appuyer

drücken
press

appuyer

drücken
press

appuyer

Mit Drücken von **+/-** werden abwechselnd die Parameterwerte 0 und 1 fortgeschaltet
By pressing +/- the parameter values, 0 and 1 are alternately displayed

En appuyant plusieurs fois sur **+/-**, les valeurs du paramètre 0 et 1 apparaissent successivement

Speichert die gewählten Parameterwerte
stores the selected parameter values

Par action sur **ENT**, les valeurs choisies du paramètre sont prises en compte dans le compteur.

Die rechtsbündige Ziffer (= Parameterwert)
 steht für unterschiedliche Anzeigeschritte.

The digit on the right (= parameter value) designates the different resolutions.

Le chiffre à l'extrême droite (= valeur du paramètre) désigne un des différents pas d'affichage.

Parameterwert <i>Parameter value</i> <i>valeur paramètre</i>	Anzeigeschritt <i>Resolution</i> <i>Résolution</i>
0	fein <i>fine</i> fin
1	grob <i>coarse</i> grossier

Parameter 2 Zählrichtung

Die Zählrichtung lässt sich für jede Achse getrennt durch Einstellung des Parameters P2 umstellen.

Parameterwert	Zählrichtung
0	normal
1	umgekehrt

Parameter 2 Counting direction


The counting direction can be selected for each axis separately by means of parameter P2.

Parameter value	Counting direction
0	normal
1	reversed

Paramètre 2 Sens de comptage

Le sens de comptage peut être modifié, séparément pour chaque axe, par introduction du paramètre P2.

valeur paramètre	sens de comptage
0	normal
1	inversé

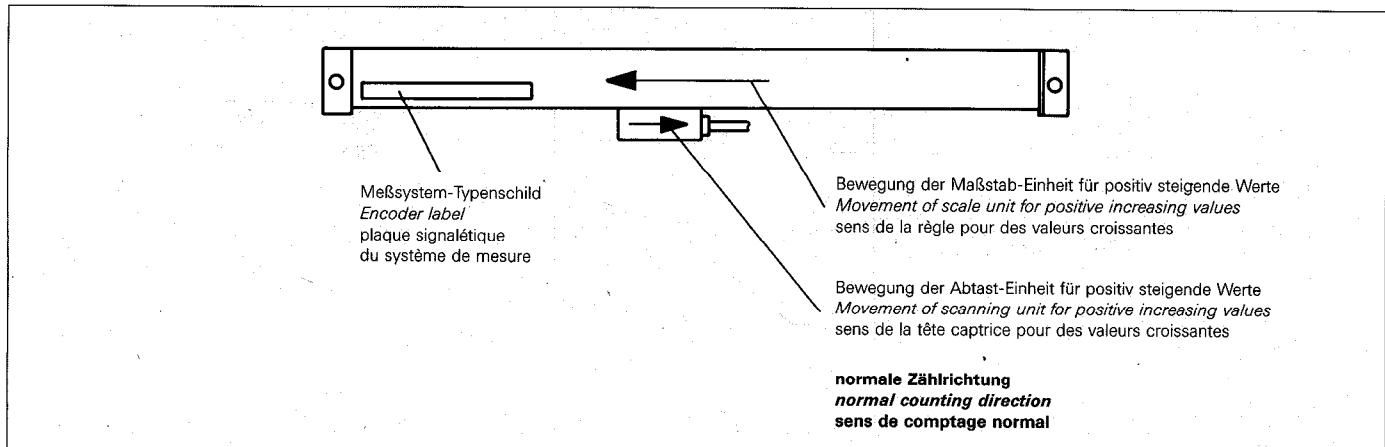

Parameter 3

Radius- oder Durchmesser-Anzeige

Mit Parameter P3 wird die Anzeigeart Radius oder Durchmesser gewählt.

Parameterwert	Anzeige
0	Radius (= direkte Anzeige)
1	Durchmesser (= 2x Meßwert)

Parameter 3

Radius or diameter display

Parameter P3 determines display as radius or diameter value.

Parameter value	Display
0	radius (= direct display)
1	diameter (= 2x measured value)

Paramètre 3

Affichage du rayon ou du diamètre

Avec le paramètre P3 on choisit le mode d'affichage rayon ou diamètre.

valeur paramètre	affichage
0	rayon (= affichage direct)
1	diamètre (= 2x valeur mesurée)

Parameter 4

Teilungsperiode – einzelne/abstandscodierte Referenzmarken

Die Teilungsperiode der angeschlossenen Längenmeßsysteme sowie die Art der Referenzmarken – einzeln oder abstandscodiert – muß in Parameter P4 eingegeben werden.

Parameter 4

Grating period – single/distance-coded reference marks

The grating period of the connected linear encoders as well as the type of reference mark – single or distance-coded – must be entered in parameter P4.

Paramètre 4

Période de division – Marques de référence unique ou à distance codée

La période de division des systèmes de mesure raccordés ainsi que le type de marques de référence uniques ou à distance codée – doivent être introduit dans le paramètre 4.

Parameter-Code Parameter code Code paramètre	Parameterwert Parameter value Valeur paramètre	Teilungsperiode/Längenmeßsystem Grating period/Linear encoder Pas de la gravure/Système de mesure linéaire	einzelne Referenzmarken Single reference marks Marques de référence normales	abstandscodierte Referenzmarken Distance-coded reference marks Marques de référence à distance codée
X = P41 Y = P42 Z = P43	0	10 µm	Referenzmarken Single reference marks Marques de référence normales	Referenzmarken Distance-coded reference marks Marques de référence à distance codée
	1	20 µm		
	2	LS 101C		
	3	LS 107C, LS 303C, LS 403C, LS 404C, LS 603C, LS 704C, ULS 300C		
	4	LID 311C, LID 351C		
	5			

Parameter 5 (Parameter 7 bei VRZ 650R)

Linear correction

Mit Parameter P5 kann eine Korrektur der angeschlossenen Längenmeßsysteme programmiert werden. Die Korrektur ist für jede Achse getrennt in $\mu\text{m}/\text{m}$ bzw. ppm (Teile pro Million) einzugeben.

Korrekturbereich: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

Mit Hilfe eines Vergleichsmeßsystems können lineare Führungsfehler der Maschinenachsen ermittelt werden.

Beispiel:

X-Achse, Meßlänge 620 mm
Fehler über die gesamte Meßlänge
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Einstellung des Korrekturfaktors
P 41 -200

Für Achsen ohne Führungsfehler ist der Korrekturfaktor 0 einzugeben.

Parameter 5 (Parameter 7 with VRZ 650R)

Linear correction

Parameter P5 is used for programming a correction of the connected linear transducers. Correction is to be entered for each axis separately in $\mu\text{m}/\text{m}$ or ppm (parts per million).

Correction range: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

Linear guideway errors of the machine axes can be determined by means of a comparator measuring system.

Example:

X-axis, measuring length 620 mm
error over total measuring length
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Setting of correction factor
P 41 -200

For axes without guideway error enter correction factor 0.

Paramètre 5 (Paramètre 7 avec VRZ 650R)

Correction linéaire

Avec le paramètre P5 on peut programmer une correction des systèmes de mesure linéaire branchés. La correction doit être introduite, séparément pour chaque axe, en μm par mètre ou ppm (parts par million).

Plage de correction: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

A l'aide d'un comparateur on peut déterminer des défauts de guidage linéaires des axes de la machine.

Exemple:

Axe X, longueur utile 620 mm
Défaut sur la longueur utile totale
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Fixation du facteur de correction
P 41 -200

Pour les axes sans défaut de guidage, il faut introduire un facteur de correction "0".

7. Besonderheiten bei VRZ 650R

Die 3-Achs-Meßwertanzeige VRZ 650R hat einen Eingang für **Rechtecksignale**. Es können alle HEIDENHAIN-Meßsysteme mittels 3-Achsen-Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken der Baureihe EXE 800 an diesen VRZ angeschlossen werden.

Der VRZ 650R ist fest auf 4-fach-Impulsauswertung eingestellt. In Verbindung mit 5-fach bzw. 25-fach-interpolierenden Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken ergeben sich bei Längenmeßsystemen folgende Anzeigeschritte:

7. Special features VRZ 650R

The 3-axes display unit VRZ 650R is provided with an input for **square-wave signals**. All HEIDENHAIN encoders can be connected to this VRZ via 3-axes interpolation and digitizing electronics series EXE 800.

The VRZ 650R is permanently set to 4 x pulse evaluation. In conjunction with 5 x or 25 x interpolation and digitizing electronics the following display steps are obtained with linear transducers:

7. Supplément pour VRZ 650R

Le compteur 3 axes VRZ 650R a une entrée pour des **signaux rectangulaires**. Tous les systèmes de mesure HEIDENHAIN peuvent être raccordés à ce compteur par l'intermédiaire de l'électronique d'interpolation et de digitalisation 3 axes de la série EXE 800.

Le VRZ 650R comporte une exploitation des impulsions quadruple. En relation avec l'électronique d'interpolation et de digitalisation interpolant par 5 ou 25, on obtient les résolutions suivantes avec les systèmes de mesure linéaire ci-après:

Teilungsperiode <i>Grating period</i>	Strichzahl pro mm <i>Line count per mm</i>	Längenmeßsystem <i>Linear encoder</i>	Anzeigeschritt in mm <i>Display step in mm</i>		Anzeigeschritt in Zoll <i>Display step in inch</i>	
			pas de l'affichage en mm fein <i>fine</i> fin	grob <i>coarse</i> grossier au pas de	pas de l'affichage en pouces fein <i>fine</i> fin	grob <i>coarse</i> grossier au pas de
10 µm	100	LS 101(C) LID 311(C) LID 351(C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 Ø 0,01	0,001 Ø 0,02	0,00002 Ø 0,0005	0,00005 Ø 0,0001
20 µm	50	LS 107(C), LS 303(C) LS 403(C), LS 603(C) LS 704(C)	0,001 Ø 0,002	0,005 Ø 0,005	0,00005 Ø 0,0001	0,0001 Ø 0,0002
*100 µm	10	LB 326 LIDA 201/225				
40 µm	25	LIDA 190	0,002 Ø 0,005	0,005 Ø 0,01	0,0001 Ø 0,0002	0,0005 Ø 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 Ø 0,01	0,01 Ø 0,02	0,0002 Ø 0,0005	0,0005 Ø 0,001

*nur in Verbindung mit 25-fach-unterteilenden Interpolations- und Digitalisierungs-Elektroniken.

Der VRZ 650 R wertet normale und abstandscodierte Referenzmarken aus.

*only in conjunction with 25 x interpolating interpolation and digitizing electronics.

The VRZ 650 R evaluates normal and distance-coded reference.

*uniquement en liaison avec l'électronique d'interpolation et de digitalisation à subdivision par 25.

Le VRZ 650 R exploite les marques de référence normales et à distance codée.

Bitte beachten Sie:

Linear-Korrektur erfolgt beim **VRZ 650R** über Parameter P7.

Please note:

Linear correction with **VRZ 650R** via Parameter P7.

Remarque:

La correction linéaire est possible dans le **VRZ 650R** grâce au paramètre P7.

Parameter 4 (bei VRZ 650 R)
 Parameter 4 (with VRZ 650 R)
 Paramètre 4 (avec VRZ 650 R)

Einstellung der Teilungsperiode – einzelne/abstandscodierte Referenzmarken
 Setting of grating period – single/distance-coded reference marks
 Adaptation du compteur au pas de la gravure – marques de référence normales/à distance codée

CE

drücken und Taste halten
 press and hold depressed

Appuyer sur la touche **CE** et la tenir, puis

4

drücken, **CE** und **4** loslassen
 press **4** and release **CE** and **4**

sur la touche **4**, puis lâcher les 2 touches.

X

drücken
 press
 appuyer

Y

drücken
 press
 appuyer

Z

drücken
 press
 appuyer

+/-

Mit Drücken von **+/-** werden die Parameterwerte, hier: 0 ... fortgeschaltet

By pressing **+/-** the parameter values, i.e. 0 ... 3, are displayed in sequence.

En appuyant plusieurs fois sur **+/-**, les valeurs du paramètre (ici 0 ... 3) apparaissent successivement

Speichert die gewählten Parameterwerte
 stores the selected parameter values

Par action sur **ENT**, les valeurs choisies du paramètre sont prises en compte dans le compteur

Die rechtsbündige Ziffer (= Parameterwert)
 steht für verschiedene Teilungsperioden der Längenmeßsysteme.

The digit on the right (= parameter value)
 designates the different grating periods
 of the linear encoders.

Le chiffre à l'extrême droite (= valeur du paramètre)
 désigne un des différents pas de gravure des systèmes de mesure linéaire.

Parameterwert Parameter value Valeur du paramètre	Teilungsperiode/Längemeßsystem Grating period/Linear transducer Pas de la gravure/Système de mesure linéaire	einzelne Referenzmarken single reference marks marques de référence normales	abstandscodierte Referenzmarken distance-coded reference marks marques de référence à distance codée
0	10 µm		
1	20 µm (* 100 µm)		
2	40 µm		
3	100 µm		
4	LS 101C		
5	LS 107C, LS 303C LS 403C, LS 404C LS 603C, LS 703C LS 704C ULS 300C		
6	LID 311C LID 351C		

Parameter 7 (bei VRZ 650 R)

Linearkorrektur

Mit Parameter P7 kann eine Korrektur der angeschlossenen Längenmeßsysteme programmiert werden. Die Korrektur ist für jede Achse getrennt in µm/m bzw. ppm (Teile pro Million) einzugeben.

Korrekturbereich: $\pm 0 \dots 999$ ppm

Mit Hilfe eines Vergleichsmeßsystems können lineare Führungsfehler der Maschinenachsen ermittelt werden.

Beispiel:

X-Achse, Meßlänge 620 mm
 Fehler über die gesamte Meßlänge
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Einstellung des Korrekturfaktors
 P 41 $\hat{=}$ 200

Parameter 7 (with VRZ 650 R)

Linear correction

Parameter P7 is used for programming a correction of the connected linear encoders. Correction is to be entered for each axis separately in µm/m or ppm (parts per million).

Example:

X-axis, measuring length 620 mm
 error over total measuring length
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Setting of correction factor
 P 41 $\hat{=}$ 200

Für Achsen ohne Führungsfehler ist der Korrekturfaktor 0 einzugeben.

For axes without guideway error enter correction factor 0.

Paramètre 7 (pas avec VRZ 650 R)

Correction linéaire

Avec le paramètre P7 on peut programmer une correction des systèmes de mesure linéaire branchés. La correction doit être introduite, séparément pour chaque axe, en µm par mètre ou ppm (parts par million).

Plage de correction: $\pm 0 \dots 999$ ppm

A l'aide d'un comparateur on peut déterminer des défauts de guidage linéaires des axes de la machine.

Exemple:

Axe X, longueur utile 620 mm
 Défaut sur la longueur utile totale
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Fixation du facteur de correction
 P 41 $\hat{=}$ 200

Pour les axes sans défaut de guidage, il faut introduire un facteur de correction "0".

Rechtecksignal-Eingänge

Eingangsstufe
Differenz-Leitungsempfänger mit
Hysterese und Kabelanschlusswider-
stand (nach EIA RS-422)

Eingangsspannung
Gleichspannungsbereich $-7 \dots +7 \text{ V}$
Differenzspannungsbereich $2 \dots 6 \text{ V}$
min. Flankenabstand $0.5 \mu\text{s}$

Eingangswiderstand
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ gegen $+5 \text{ V}$
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ gegen 0 V
 $U_{as}: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ gegen 0 V
Schwellenspannung bei unsym-
metrischer Ansteuerung mit U_{as} :
 1.45 V typ.

Kabel-Abschlusswiderstand
passend für HEIDENHAIN-Kabel
 $R = 120 \Omega$ in Reihe mit $C = 10 \text{ nF}$

Squarewave signal inputs

Input stage
Differential line receiver with hysteresis
and cable terminal resistor (as per
EIA RS-422)

Input voltage
DC voltage range $-7 \dots +7 \text{ V}$
Differential voltage range $2 \dots 6 \text{ V}$
min. edge separation $0.5 \mu\text{s}$

Input resistance
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ against $+5 \text{ V}$
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ against 0 V
 $U_{as}: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ against 0 V
Threshold voltage with non-symmetri-
cal input voltage with U_{as} :
 1.45 V typ.

Cable terminal resistor
suitable for HEIDENHAIN cable
 $R = 120 \Omega$ in series with $C = 10 \text{ nF}$

Entrées pour les signaux rectangu- laires

Etage d'entrée
Récepteurs de ligne différentiels avec
hystérèse et résistance terminale du
câble (suivant EIA RS-422)

Tension d'entrée
plage de tension continue $-7 \dots +7 \text{ V}$
plage de tension
différentielle $2 \dots 6 \text{ V}$
distance des fronts min. $0.5 \mu\text{s}$

Résistance d'entrée
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ contre $+5 \text{ V}$
 $U_a: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ contre 0 V
 $U_{as}: R \geq 2 \text{ k}\Omega$ contre 0 V
tension de seuil en cas de commande
asymétrique avec U_{as} :
 1.45 V typ.

Résistance terminale du câble
appropriée pour le câble HEIDENHAIN
 $R = 120 \Omega$ en série avec $C = 10 \text{ nF}$

Steckerbelegung der 25-poligen Harting-Flanschdose

Connector layout of 25-pole Harting flange socket

Distribution des raccordements sur l'embase à bride Harting à 25 pôles

Signalbezeichnung <i>Signal designation</i> Désignation des signaux	Belegung-Achse <i>Layout/Axis</i> distribution sur les axes		
	X	Y	Z
Ua1	A1	B7	C3
Ua1	B2	C6	A4
Ua2	C1	A7	B5
Ua2	A2	B8	C4
Ua0	B3	C7	A5
Ua0	C2	A8	B6
Uas	B4	A9	A6
0 V (U_N)	C9	C9	C9
Schirm <i>Shield</i> Blindage	am VRZ-Gehäuse <i>at VRZ housing</i> au carter du compteur	Steckergehäuse <i>Connector housing</i> carter de la fiche	

8. Hinweis für Betrieb und Wartung

Austausch von Teilen und Instandsetzung

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden. Auch können Anschlußstellen spannungsführend sein.

Vor einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein, wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist.

Wenn eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Austausch von Sicherungen

Es ist sicherzustellen, daß nur Sicherungen vom angegebenen Typ und der angegebenen Nennstromstärke als Ersatz verwendet werden. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder Kurzschießen des Sicherungshalters ist unzulässig.

Folgende Sicherungen sind zu verwenden:

- Sicherung im Netzschaltungshalter
 - T 0,16 A für 200 – 240 V
 - T 0,315 A für 100 – 140 V
- Sicherungen auf Netzteil
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A

Fehler und außergewöhnliche Beanspruchungen

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen,
- nach schwerer Transportbeanspruchungen.

Das Gerät ist zur Überprüfung ins Werk oder zur nächsten HEIDENHAIN-Servicestelle zu schicken.

8. Instructions for operation and maintenance

Replacement of parts and repairs

Opening of covers or removal of parts, unless this can be done by hand, might expose live parts. Connection points might also be live.

Prior to repairs or replacement of parts, the unit must be disengaged from all power sources if opening is required. In the case that a repair must be carried out with open unit under power, it is absolutely essential that this be done by an expert who is well aware of the danger involved.

Replacement of fuses

It must be ensured that only fuses of the indicated type and rated voltage are used as replacement. The use of repaired fuses or short-circuiting of the fuse holder is not permissible.

The following fuses are to be used.

- *fuse in mains fuse holder*
 - T 0,16 A, slow-blow for 200 – 240 V~
 - T 0,315 A, slow-blow for 100 – 140 V~
- *fuses on power pack*
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A

Failures and extreme stress conditions

In the case that safe operation is no longer possible, the unit is to be disengaged and safeguarded against unintentional operation. Safe operation is no longer provided if

- *the unit is obviously damaged*
 - *the unit is no longer operational*
 - *after extended storage under adverse conditions*
 - *after extreme transport conditions.*
- The unit is to be returned for checking to the factory or to the nearest HEIDENHAIN service agency.*

8. Directives pour l'utilisation et l'entretien

Remplacement de pièces et remise en état

En enlevant des pièces ou ouvrant des couvercles, excepté lorsque ceci peut être effectué à la main, des pièces conductrices de courant peuvent devenir accessibles. Les connexions peuvent également être conductrices de courant. Avant une remise en état ou un remplacement de pièces nécessitant l'ouverture de l'appareil, celui-ci doit être coupé de toute source de tension. Lorsqu'il est inévitable de réparer l'appareil ouvert sous tension, ceci ne peut être fait que par une personne qualifiée accoutumée à de tels risques.

Remplacement de fusibles

En cas de remplacement de fusibles, on ne doit utiliser que des fusibles du type et de l'intensité nominale indiqués. Il est inadmissible d'utiliser des fusibles réparés ou de court-circuiter le support de fusible. Il y a lieu d'utiliser les fusibles suivants:

- Fusible dans son support
 - T 0,16 A à action retardée pour 200 – 240 V
 - T 0,315 A à action retardée pour 100 – 140 V
- Fusibles sur le circuit d'alimentation
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A

Pannes et conditions extrêmes d'utilisation

Lorsque l'on peut supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible, il faut mettre l'appareil hors circuit et le préserver d'une utilisation par inadvertance. Il y a lieu de supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible:

- lorsque l'appareil présente des détériorations visibles
- lorsque l'appareil ne fonctionne plus
- après un stockage prolongé dans des conditions défavorables
- après des détériorations de transport. Envoyer l'appareil à l'usine à Traunreut ou au service après-vente HEIDENHAIN le plus proche pour remise en état.



HEIDENHAIN