




HEIDENHAIN

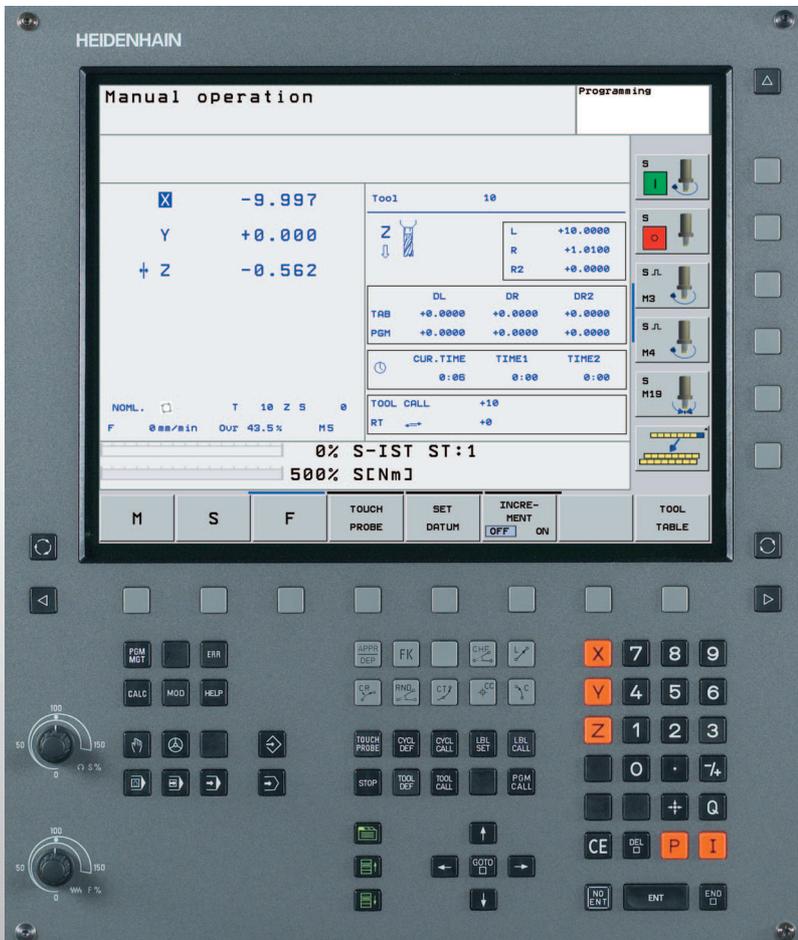

Manual do Utilizador
Diálogo em texto claro da
HEIDENHAIN

TNC 320

Software NC
340 551-01

Português (pt)
3/2006



Teclado do ecrã



Seleccionar a divisão do ecrã



Seleccionar ecrã entre modo de funcionamento
Seleccionar o modo de funcionamento de programação da máquina e de programação



Softkeys: Seleccionar a função no ecrã



Comutação de régua de softkeys

Seleccionar modos de funcionamento da máquina



Funcionamento manual



Volante electrónico



Posicionamento com introdução manual



Execução do programa frase a frase



Execução contínua do programa

Seleccionar modos de funcionamento de programação



Memorização/Edição de programa



Teste do programa

Gerir programas/ficheiros, funções do TNC



Seleccionar e apagar programas/ficheiros
Transmissão de dados externa



Definir chamada do programa, seleccionar a tabela de pontos zero e tabela de pontos



Seleccionar funções MOD



Mostrar textos de ajuda e imagens de auxílio



Todos os avisos de erro em espera



Ligar a calculadora

Deslocar o cursor e seleccionar directamente frases, ciclos e funções de parâmetros





Deslocar o cursor



Escolher directamente frases, ciclos e funções de parâmetros, abrir teclado do ecrã ou abrir menu de lista pendente

Botões de override para Avanço/Rotações da ferr.ta

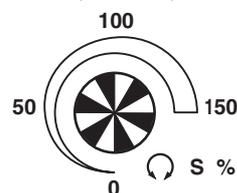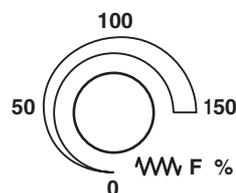

Programar tipos de trajectória



Aproximação ao contorno/saída do contorno



Livre programação de contornos FK



Recta



Ponto central do círculo/Pólo para coordenadas polares



Trajectória circular em redor dum ponto central do círculo



Trajectória circular com raio



Trajectória circular tangente



Arredondamento de esquinas/chanfre

Indicações sobre as ferramentas



Introduzir e chamar longitude e raio da ferramenta

ciclos, sub-programas e repetições parciais dum programa



Definir e chamar ciclos



Introduzir e chamar sub-programas e repetições parciais dum programa



Introduzir paragem do programa num programa



Definir ciclos de apalpação

Introduzir, editar eixos de coordenadas e algarismos



Seleccionar eixos de coordenadas, ou introduzir no programa



Algarismos



Ponto decimal/Inverter sinal



Introdução de coordenadas polares/
Valores incrementais



Q-Programação de parâmetros/Q-Estado de parâmetros



Aceitar posição real e valores da calculadora



Passar perguntas de diálogo e apagar palavras



Finalizar a introdução e continuar o diálogo



Finalizar a frase, finalizar a introdução



Anular introduções de valores numéricos ou apagar aviso de erro do TNC



Interromper o diálogo, Apagar programa parcial

Navegação em diálogos



Não tem ainda, actualmente, nenhuma função



Janela de diálogo ou superfície comutadora avançar/recuar



HEIDENHAIN

Manual operation

Programming

X -9.997
Y +0.000
Z -0.562

Tool 10

Z

L +10.0000
R +1.0100
RZ +0.0000

	DL	DR	DR2
TAB	+0.0000	+0.0000	+0.0000
PGM	+0.0000	+0.0000	+0.0000

	CUR. TIME	TIME1	TIME2
	0:06	0:00	0:00

TOOL CALL +10
RT ←→ +0

NOML. T 10 Z S 0
F 0 mm/min Ovr 43.5% M5

0% S-IST ST:1
50% SCNm]

M S F TOUCH PROBE SET DATUM INCREMENT OFF ON TOOL TABLE



Control panel with various function buttons (PGM MGT, ERR, CALC, MOD, HELP, TOUCH PROBE, CYCL DEF, CYCL CALL, LBL SET, LBL CALL, STOP, TOOL DEF, TOOL CALL, PGM CALL, X, Y, Z, 0, ., /, +, -, CE, DEL, P, I, NO ENT, ENT, END) and a numeric keypad.





Tipo de TNC, software e funções

Este manual descreve as funções disponíveis no TNC a partir dos números de software de NC que a seguir se apresentam.

Tipo de TNC	N.º de software de NC
TNC 320	340 551-xx

Por meio de parâmetros da máquina, o fabricante adapta as capacidades do TNC à respectiva máquina. Por isso, neste manual descrevem-se também funções que não estão disponíveis em todos os TNCs.

As funções do TNC que não se encontram disponíveis em todas as máquinas são, por exemplo:

- Função de apalpação para o apalpador 3D
- Roscar sem embraiagem - Roscagem rígida
- Reentrada no contorno após interrupções

Além disso, o iTNC 320 possui 2 opções de software, que podem ser autorizadas por si ou pelo fabricante da máquina.

Opção de software
1. Eixos auxiliares para 4 eixos e ferramenta não regulada
2. Eixos auxiliares para 5 eixos e ferramenta não regulada

Contacte o fabricante da máquina para ficar a conhecer exactamente todas as funções da sua máquina.

Muitos fabricantes de máquinas e a HEIDENHAIN oferecem cursos de programação para os TNCs. Recomenda-se a participação nestes cursos, para se ficar a conhecer de forma intensiva as funções do TNC.

Local de utilização previsto

O TNC corresponde à Classe A segundo EN 55022 e destina-se principalmente para funcionamento em ambientes industriais.



Índice

Introdução	1
Funcionamento manual e ajuste	2
Posicionamento com introdução manual	3
Programar: Princípios básicos gestão de ficheiros, auxílios à programação	4
Programar: Ferramentas	5
Programar: Programar contornos	6
Programar: Funções auxiliares	7
Programar: Ciclos	8
Programar: Sub-programas e repetições parciais de um programa	9
Programar: Parâmetros Q	10
Testar e executar o programa	11
Funções MOD	12
Ciclos de apalpação	13
Informações técnicas	14

1 Introdução 27

- 1.1 Os TNC 320 28
 - Programação: Diálogo em texto claro da HEIDENHAIN 28
 - Compatibilidade 28
- 1.2 Ecrã e teclado 29
 - Ecrã 29
 - Determinar a divisão do ecrã 29
 - Teclado 30
- 1.3 Modos de funcionamento 31
 - Funcionamento manual e volante electrónico 31
 - Posicionamento com introdução manual 31
 - Memorização/Edição de programas 31
 - Teste do programa 32
 - Execução contínua de programa e execução de programa frase a frase 32
- 1.4 Visualização de estados 33
 - „Generalidades“ Visualizações de estado 33
 - Visualizações de estado suplementares 34
- 1.5 Acessórios: Apalpadores 3D e volantes electrónicos da HEIDENHAIN 37
 - Apalpadores 3D 37
 - Volantes electrónicos HR 37



2 Funcionamento manual e ajuste 39

- 2.1 Ligar, Desligar 40
 - Ligação 40
 - Desligar 41
- 2.2 Deslocação dos eixos da máquina 42
 - Aviso 42
 - Deslocar o eixo com as teclas de direcção externas 42
 - Posicionamento por incrementos 43
 - Deslocação com o volante electrónico HR 410 44
- 2.3 Rotações S, Avanço F e Função Auxiliar M 45
 - Aplicação 45
 - Introduzir valores 45
 - Modificar as rotações e o avanço da ferramenta e o avanço 46
- 2.4 Memorização do ponto de referência (sem apalpador 3D) 47
 - Aviso 47
 - Preparação 47
 - Memorizar ponto de referência com teclas de eixos 47



3 Posicionamento com introdução manual 49

- 3.1 Programação e execução de maquinações simples 50
 - Utilizar posicionamento com introdução manual 50
 - Guardar ou apagar programas a partir do \$MDI 52



- 4.1 Princípios básicos 54
 - Sistemas de medida e marcas de referência 54
 - Sistema de referência 54
 - Sistema de referência em fresadoras 55
 - Coordenadas polares 56
 - Posições absolutas e incrementais da peça 57
 - Seleccionar o ponto de referência 58
- 4.2 Gestão de ficheiros: Princípios básicos 59
 - Ficheiros 59
 - Teclado do ecrã 60
 - Salvaguarda de dados 60
- 4.3 Trabalhar com a gestão de ficheiros 61
 - Directórios 61
 - Caminhos 61
 - Resumo: Funções da Gestão de Ficheiros 62
 - Chamar a Gestão de Ficheiros 63
 - Seleccionar os suportes de dados, os directórios e os ficheiros 64
 - Criar novo directório 65
 - Copiar um só ficheiro 66
 - Copiar directório 66
 - Escolher um dos 10 últimos ficheiros seleccionados 67
 - Apagar ficheiro 67
 - Apagar directório 67
 - Marcar os ficheiros 68
 - Mudar o nome a um ficheiro 69
 - Classificar ficheiros 69
 - Funções auxiliares 69
 - Transmissão de dados para/de uma base de dados externa 70
 - Copiar o ficheiro para um outro directório 72
 - O TNC na rede 73
 - Aparelhos USB no TNC 74
- 4.4 Abrir e introduzir programas 75
 - Estrutura de um programa NC com formato em texto claro HEIDENHAIN 75
 - Definir o bloco: **BLK FORM** 75
 - Abrir um novo programa de maquinaria 76
 - Programar movimentos da ferramenta em diálogo de texto claro 78
 - Aceitar a posição real 79
 - Editar o programa 80
 - A função de busca do TNC 83



4.5 Gráfico de programação	85
Desenvolvimento com ou sem gráfico de programação	85
Efectuar o gráfico para o programa existente	85
Acender e apagar o número da frase	86
Apagar o gráfico	86
Ampliar ou reduzir um pormenor	86
4.6 Acrescentar comentários	87
Aplicação	87
Acrescentar linhas de comentários	87
Funções ao editar o comentário	87
4.7 A calculadora	88
Comando	88
4.8 Os avisos de erro	90
Mostrar erro	90
Abrir a janela de erros	90
Fechar a janela de erros	90
Avisos de erro detalhados	91
Softkey Detalhes	91
Apagar erros	91
Ficheiro de registo do erro	92
Ficheiro de registo de teclas	92
Texto de instruções	93
Memorizar ficheiros de assistência técnica	93



5 Programar: Ferramentas 95

- 5.1 Introduções relativas à ferramenta 96
 - Avanço F 96
 - Rotações S da ferramenta 97
- 5.2 Dados da ferramenta 98
 - Condição para a correcção da ferramenta 98
 - Número da ferramenta e nome da ferramenta 98
 - Longitude L da ferramenta 98
 - Raio R da ferramenta 99
 - Valores delta para longitudes e raios 99
 - Introduzir os dados da ferramenta no programa 99
 - Introduzir os dados da ferramenta na tabela 100
 - Tabela de posições para o alternador de ferramentas 104
 - Chamar dados da ferramenta 106
 - Troca de ferramenta 107
- 5.3 Correcção da ferramenta 109
 - Introdução 109
 - Correcção da longitude da ferramenta 109
 - Correcção do raio da ferramenta 110



6 Programar: Programar contornos 113

- 6.1 Movimentos da ferramenta 114
 - Funções de trajectória 114
 - Programação livre de contornos FK 114
 - Funções auxiliares M 114
 - Sub-programas e repetições parciais de um programa 114
 - Programação com parâmetros Q 114
- 6.2 Noções básicas sobre as funções de trajectória 115
 - Programar o movimento da ferramenta para uma maquinação 115
- 6.3 Aproximação e saída do contorno 119
 - Resumo: Tipos de trajectória para a aproximação e saída do contorno 119
 - Posições importantes na aproximação e saída 119
 - Aproximação segundo uma recta tangente: APPR LT 121
 - Aproximação segundo uma recta perpendicular ao primeiro ponto do contorno: APPR LN 121
 - Aproximação segundo uma trajectória circular: APPR CT 122
 - Aproximação segundo uma trajectória circular tangente ao contorno e segmento de recta: APPR LCT 122
 - Saída segundo uma recta tangente: DEP LT 123
 - Saída segundo uma recta perpendicular ao último ponto do contorno: DEP LN 123
 - Saída segundo uma trajectória circular: DEP CT 124
 - Saída numa trajectória circular tangente ao contorno e segmento de recta: DEP LCT 124
- 6.4 Tipos de trajectória – coordenadas cartesianas 125
 - Resumo das funções de trajectória 125
 - Recta L 125
 - Acrescentar um chanfre CHF entre duas rectas 126
 - Arredondamento de esquinas RND 127
 - Ponto central do círculo CC 128
 - Trajectória circular C em redor do ponto central do círculo CC 129
 - Trajectória circular CR com um raio determinado 129
 - Trajectória circular CT tangente 131
- 6.5 Tipos de trajectória – coordenadas polares 136
 - Resumo 136
 - Origem de coordenadas polares: Pólo CC 136
 - Recta LP 137
 - Trajectória circular CP em redor do pólo CC 137
 - Trajectória circular CTP tangente 138
 - Hélice (Helix) 138



6.6 Tipos de trajectórias – Livre programação de contornos FK	143
Princípios básicos	143
Gráfico da programação FK	144
Abrir o diálogo FK	146
Programação livre de rectas	147
Programação livre de trajectórias circulares	147
Possibilidades de introdução	148
Pontos auxiliares	151
Referências relativas	152



7 Programar: Funções auxiliares 159

- 7.1 Introduzir funções auxiliares M e STOP 160
 - Princípios básicos 160
- 7.2 Funções auxiliares para o controlo da execução do programa, ferramenta e refrigerante 162
 - Resumo 162
- 7.3 Programar coordenadas referentes à máquina: M91/M92 163
 - Programar coordenadas referentes à máquina: M91/M92 163
- 7.4 Funções auxiliares para o tipo de trajectória 165
 - Maquinação de pequenos desníveis: M97 165
 - Maquinar completamente esquinas abertas do contorno: M98 167
 - Velocidade de avanço em arcos de círculo: M109/M110/M111 167
 - Cálculo prévio do contorno com correcção de raio (LOOK AHEAD): M120 168
 - Efectuar posicionamentos com o volante durante a execução do programa: M118 169
 - Retrocesso do contorno no sentido dos eixos da ferramenta: M140 169
 - Suprimir o supervisionamento do apalpador: M141 170
 - Anular a rotação básica: M143 171
 - No caso de paragem do NC levantar automaticamente do contorno: M148 171
- 7.5 Funções auxiliares para eixos rotativos 172
 - Avanço em mm/min em eixos rotativos A, B, C: M116 172
 - Deslocar eixos rotativos de forma optimizada: M126 173
 - Reduzir a visualização do eixo rotativo a um valor inferior a 360°: M94 174



8 Programar: Ciclos 175

- 8.1 Trabalhar com ciclos 176
 - Ciclos específicos da máquina 176
 - Definir um ciclo com softkeys 177
 - Definir o ciclo com a função IR PARA 177
 - Chamada de ciclos 179
- 8.2 Ciclos de furar, roscar e fresar rosca 180
 - Resumo 180
 - FURAR (ciclo 200) 182
 - ALARGAR FURO (ciclo 201) 184
 - MANDRILAR (ciclo 202) 186
 - FURAR UNIVERSAL (ciclo 203) 188
 - REBAIXAMENTO INVERTIDO (ciclo 204) 190
 - FURAR EM PROFUNDIDADE UNIVERSAL (ciclo 205) 193
 - FRESAR FURO (ciclo 208) 196
 - ROSCAGEM NOVA com embraiagem (ciclo 206) 198
 - ROSCAGEM RÍGIDA GS NOVA (ciclo 207) 200
 - ROSCAGEM ROTURA DE APARA (ciclo 209) 202
 - Princípios básicos para fresar rosca 204
 - FRESAR ROSCA (ciclo 262) 206
 - FRESAR ROSCA EM REBAIXAMENTO (ciclo 263) 208
 - FRESAR ROSCA (ciclo 264) 212
 - FRESAR ROSCA DE HÉLICE (ciclo 265) 216
 - FRESAR ROSCA EXTERIOR (Ciclo 267) 220
- 8.3 Ciclos para fresar caixas, ilhas e ranhuras 226
 - Resumo 226
 - FRESAR CAIXAS (ciclo 4) 227
 - ACABAMENTO DE CAIXAS (ciclo 212) 229
 - ACABAMENTO DE ILHAS (ciclo 213) 231
 - CAIXA CIRCULAR (ciclo 5) 233
 - ACABAMENTO DE CAIXA CIRCULAR (ciclo 214) 235
 - ACABAMENTO DE ILHA CIRCULAR (ciclo 215) 237
 - RANHURA (oblonga) com introdução pendular (ciclo 210) 239
 - RANHURA CIRCULAR (oblonga) com introdução pendular (ciclo 211) 242
- 8.4 Ciclos para a elaboração de figuras de furos 248
 - Resumo 248
 - FIGURA DE FUROS SOBRE UM CÍRCULO (ciclo 220) 249
 - FIGURA DE FUROS SOBRE LINHAS (ciclo 221) 251



8.5 Ciclos SL	255
Princípios básicos	255
Resumo Ciclos SL	257
CONTORNO (ciclo 14)	257
Contornos sobrepostos	258
DADOS DO CONTORNO (ciclo 20)	261
PRÉ-FURAR (ciclo 21)	262
DESBASTE (ciclo 22)	263
ACABAMENTO EM PROFUNDIDADE (ciclo 23)	264
ACABAMENTO LATERAL (ciclo 24)	265
8.6 Ciclos para facejar	269
Resumo	269
FACEJAR (ciclo 230)	269
SUPERFÍCIE REGULAR (ciclo 231)	272
FRESA PLANA (Ciclo 232)	275
8.7 Ciclos para a conversão de coordenadas	283
Resumo	283
Activação da conversão de coordenadas	283
Deslocação do PONTO ZERO (ciclo 7)	284
Deslocação do PONTO ZERO com tabelas de pontos zero (ciclo 7)	285
ESPELHO (ciclo 8)	288
ROTAÇÃO (ciclo 10)	290
FACTOR DE ESCALA (ciclo 11)	291
FACTOR DE ESCALA ESPECÍF.EIXO (Ciclo 26)	292
8.8 Ciclos especiais	295
TEMPO DE ESPERA (ciclo 9)	295
CHAMADA DO PROGRAMA (ciclo 12)	296
ORIENTAÇÃO DA FERRAMENTA (ciclo 13)	297



- 9.1 Caracterizar sub-programas e repetições parciais dum programa 300
 - Label 300
- 9.2 Sub-programas 301
 - Funcionamento 301
 - Indicações sobre a programação 301
 - Programar um sub-programa 301
 - Chamar um sub-programa 301
- 9.3 Repetições parciais de um programa 302
 - Label LBL 302
 - Funcionamento 302
 - Indicações sobre a programação 302
 - Programar uma repetição de um programa parcial 302
 - Chamar uma repetição de um programa parcial 302
- 9.4 Um programa qualquer como sub-programa 303
 - Funcionamento 303
 - Indicações sobre a programação 303
 - Chamar um programa qualquer como sub-programa 304
- 9.5 Sobreposições 305
 - Tipos de sobreposições 305
 - Profundidade de sobreposição 305
 - Sub-programa dentro de um sub-programa 305
 - Repetir repetições parciais de um programa 306
 - Repetição do sub-programa 307



10 Programar: Parâmetros Q 315

- 10.1 Princípio e resumo de funções 316
 - Avisos sobre a programação 317
 - Chamar as funções de parâmetros Q 317
- 10.2 Tipos de funções – Parâmetros Q em vez de valores numéricos 318
 - Exemplo de frases NC 318
 - Exemplo 318
- 10.3 Descrever contornos através de funções matemáticas 319
 - Aplicação 319
 - Resumo 319
 - Programar tipos de cálculo básicos 320
- 10.4 Funções angulares (Trigonometria) 321
 - Definições 321
 - Programar funções angulares 322
- 10.5 Cálculos de círculos 323
 - Aplicação 323
- 10.6 Funções se/então com parâmetros Q 324
 - Aplicação 324
 - Saltos incondicionais 324
 - Programar funções se/então 324
 - Abreviaturas e conceitos utilizados 325
- 10.7 Controlar e modificar parâmetros Q 326
 - Procedimento 326
- 10.8 Funções auxiliares 327
 - Resumo 327
 - FN14: ERROR: Emitir avisos de erro 328
 - FN16: F-PRINT: Emitir textos e valores de parâmetro Q formatados 330
 - FN18: SYS-DATUM READ: Ler dados do sistema 334
 - FN19: PLC: Transmitir valores para o PLC 343
 - FN20: WAIT FOR: Sincronizar NC e PL 344
 - FN25: PRESET: Memorização do novo ponto de referência 346
 - FN29: PLC: Transmitir valores para o PLC 347
 - FN37: EXPORT 348



10.9	Acessos de tabela com indicações SQL	349
	Introdução	349
	Uma transacção	350
	Programar Indicações SQL	352
	Resumo das softkeys	352
	SQL BIND	353
	SQL SELECT	354
	SQL FETCH	357
	SQL UPDATE	358
	SQL INSERT	358
	SQL COMMIT	359
	SQL ROLLBACK	359
10.10	Introduzir directamente fórmulas	360
	Introduzir a fórmula	360
	Regras de cálculo	362
	Exemplo de introdução	363
10.11	Parâmetros Q previamente colocados	364
	Valores do PLC: de Q100 até Q107	364
	Raio da ferramenta activo Q108	364
	Eixo da ferramenta Q109	364
	Estado da ferramenta: Q110	365
	Abastecimento de refrigerante: Q111	365
	Factor de sobreposição: Q112	365
	Indicações de cotas no programa: Q113	365
	Longitude da ferramenta: Q114	365
	Coordenadas depois da apalpação durante a execução do programa	366
10.12	Parâmetro String	367
	Trabalhar com parâmetros String	367
	Atribuir parâmetro String	367
	Funções do processamento de strings	368
	Encadeamento parâmetros String	368
	Emitir parâmetros da máquina	369
	Converter valores numéricos num parâmetro String	369
	Converter parâmetro String num valor numérico	369
	Ler string parcial a partir de um parâmetro String	369
	Verificar um parâmetro String	370
	Emitir a longitude de um parâmetro String	370
	Comparar sequência alfabética	370
	Emitir strings do sistema	370



11 Teste do programa e execução do programa 379

- 11.1 Gráficos 380
 - Aplicação 380
 - Resumo: Vistas 381
 - Vista de cima 381
 - Representação em 3 planos 382
 - Representação 3D 383
 - Ampliação de um pormenor 384
 - Repetir a simulação gráfica 385
 - Calcular o tempo de maquinação 386
- 11.2 Representação gráfica do bloco no espaço de trabalho 387
 - Aplicação 387
- 11.3 Funções para a visualização do programa 388
 - Resumo 388
- 11.4 Teste do programa 389
 - Aplicação 389
- 11.5 Execução do programa 391
 - Aplicação 391
 - Execução do programa de maquinação 391
 - Interromper a maquinação 392
 - Deslocar os eixos da máquina durante uma interrupção 392
 - Continuar a execução do programa após uma interrupção 393
 - Reentrada livre no programa (processo a partir de uma frase) 394
 - Reentrada no contorno 395
- 11.6 Arranque automático do programa 396
 - Aplicação 396
- 11.7 Saltar frases 397
 - Aplicação 397
 - Acrescentar o sinal „/“ 397
 - Apagar o sinal „/“ 397
- 11.8 Paragem opcional da execução do programa 398
 - Aplicação 398



- 12.1 Seleccionar funções MOD 400
 - Seleccionar funções MOD 400
 - Modificar ajustes 400
 - Sair das funções MOD 400
 - Resumo das funções MOD 401
- 12.2 Números de software 402
 - Aplicação 402
- 12.3 Introduzir o código 403
 - Aplicação 403
- 12.4 Parâmetros do utilizador específicos da máquina 404
 - Aplicação 404
- 12.5 Seleccionar a visualização de posição 405
 - Aplicação 405
- 12.6 Seleccionar o sistema de medida 406
 - Aplicação 406
- 12.7 Visualizar os tempos de maquinação 407
 - Aplicação 407
- 12.8 Ajuste da conexão de dados 408
 - Interfaces em série no TNC 320 408
 - Aplicação 408
 - Ajustar a interface RS-232 408
 - Ajustar a VELOCIDADE BAUD (baudRate) 408
 - Ajustar protocolo (protocol) 408
 - Ajustar bits de dados (dataBits) 409
 - Verificar paridade (parity) 409
 - Ajustar bits de paragem (stopBits) 409
 - Ajustar handshake (flowControl) 409
 - Seleccionar o modo de funcionamento num aparelho externo (fileSystem) 410
 - Software para transmissão de dados 411
- 12.9 Interface Ethernet 413
 - Introdução 413
 - Possibilidades de conexão 413
 - Ligar os comandos da rede 414




- 13.1 Introdução 420
 - Resumo 420
 - Seleccionar ciclo de apalpação 420
- 13.2 Calibrar o apalpador digital 421
 - Introdução 421
 - Calibrar a longitude activa 421
 - Calibrar raio actuante e ajustar desvio central do apalpador 422
 - Visualizar os valores calibrados 423
- 13.3 Compensar a posição inclinada da peça 424
 - Introdução 424
 - Determinar a rotação básica 424
 - Visualizar a rotação básica 425
 - Anular a rotação básica 425
- 13.4 Memorização do ponto de referência com apalpadores 3D 426
 - Introdução 426
 - Memorizar o ponto de referência num eixo qualquer (ver figura à direita) 426
 - Esquina como ponto de referência – aceitar os pontos apalpados para a rotação básica (ver figura à direita) 427
 - Ponto central do círculo como ponto de referência 428
- 13.5 Medir peças com apalpadores-3D 429
 - Introdução 429
 - Determinar as coordenadas da posição de uma peça centrada 429
 - Determinar as coordenadas do ponto da esquina no plano de maquinação 429
 - Determinar as dimensões da peça 430
 - Determinar o ângulo entre o eixo de referência angular e uma aresta da peça 431
- 13.6 Gestão dos dados do apalpador 432
 - Introdução 432
- 13.7 Medir peças automaticamente 434
 - Resumo 434
 - Sistema de referência para resultados de medição 434
 - PLANO DE REFERÊNCIA ciclo do apalpador 0 434
 - PLANO DE REFERÊNCIA Polar ciclo de apalpação 1 436
 - MEDIÇÃO (ciclo de apalpação 3) 437



14 Tabelas e resumos 439

- 14.1 Conectores ocupados e cabo(s) de conexão para conexão de dados 440
 - Interface V.24/RS-232-C aparelhos HEIDENHAIN 440
 - Aparelhos que não são da marca HEIDENHAIN 441
 - Interface Ethernet casquilho RJ45 441
- 14.2 Informação técnica 442
- 14.3 Trocar a bateria 447



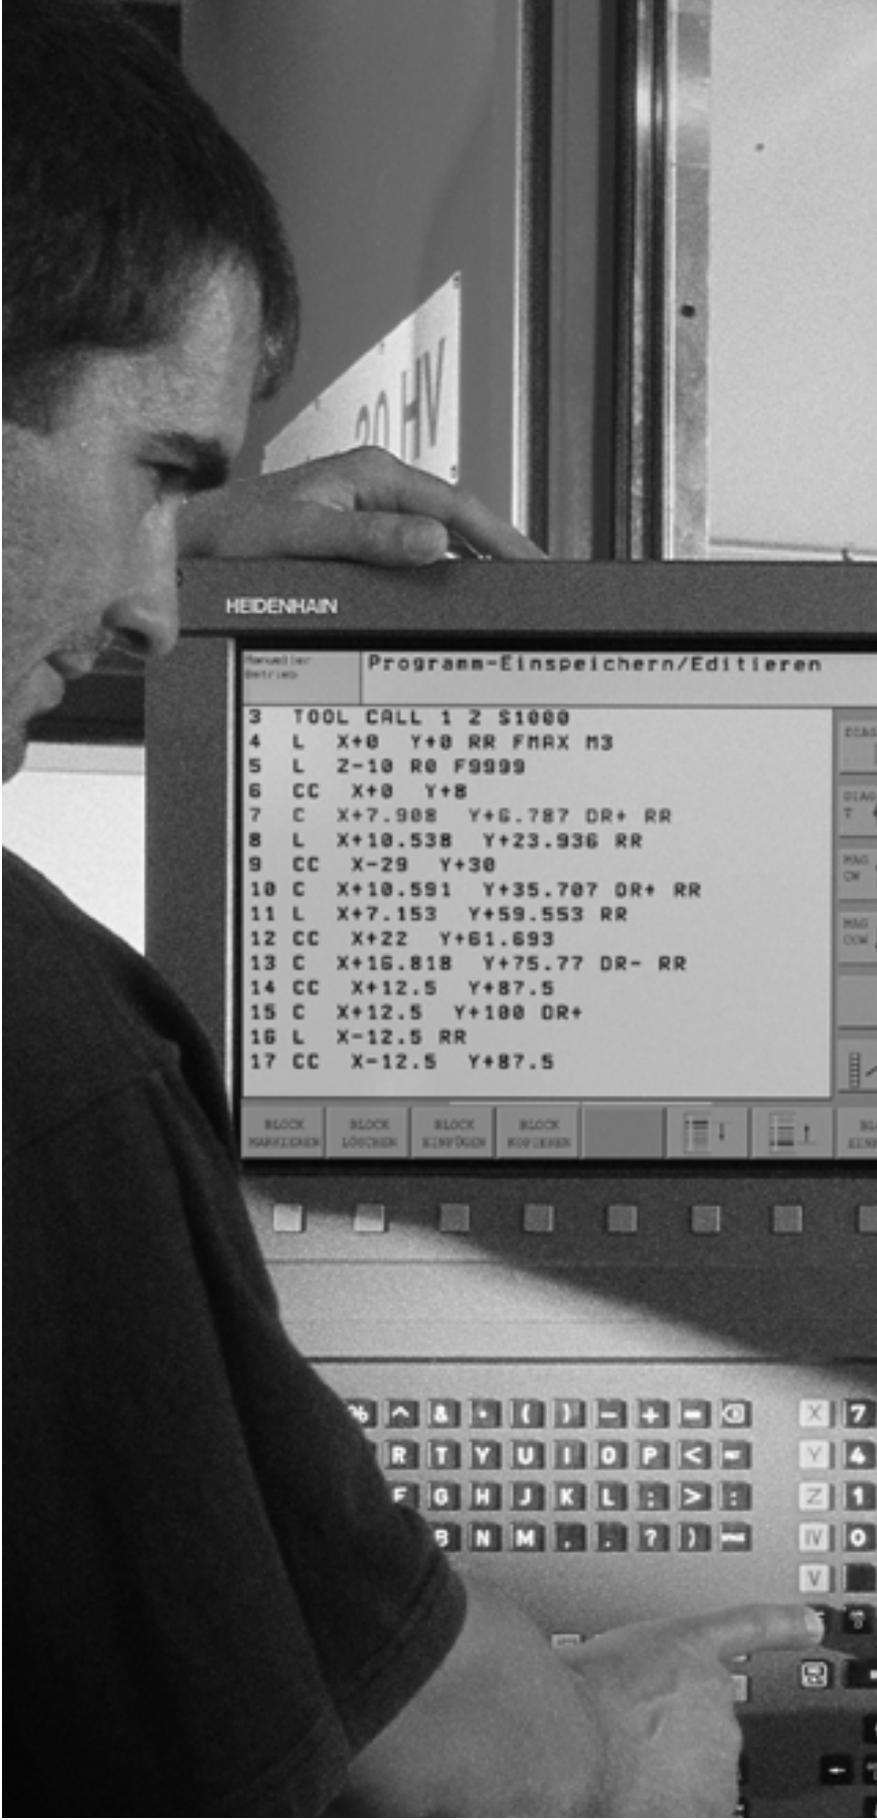

HEIDENHAIN

Programm-Einspeichern/Editieren

```
3 TOOL CALL 1 2 S1000
4 L X+0 Y+0 RR FMAX M3
5 L Z-10 R0 F9999
6 CC X+0 Y+8
7 C X+7.908 Y+6.787 DR+ RR
8 L X+10.538 Y+23.936 RR
9 CC X-29 Y+30
10 C X+10.591 Y+35.707 DR+ RR
11 L X+7.153 Y+59.553 RR
12 CC X+22 Y+61.693
13 C X+16.818 Y+75.77 DR- RR
14 CC X+12.5 Y+87.5
15 C X+12.5 Y+100 DR+
16 L X-12.5 RR
17 CC X-12.5 Y+87.5
```

BLOCK MARKIEREN BLOCK LÖSCHEN BLOCK EINFÜGEN BLOCK KOPFEN

Q W E R T Y U I O P < - =
F G H J K L ; ' / : >
B N M , . ?) |

1

Introdução



1.1 Os TNC 320

Os TNCs' da HEIDENHAIN são comandos numéricos destinados à oficina, com os quais poderá fazer programas convencionais de fresagem e furação directamente na máquina, em diálogo de texto claro de fácil entendimento. O TNC 320 foi concebido para ser utilizado em máquinas de fresar e furar com um máximo de 4 eixos (como opção, 5 eixos). Em vez do quarto eixo ou do quinto eixo, também é possível programar o ajuste da posição angular da ferramenta.

O teclado e a apresentação do ecrã são estruturados de forma clara, para que você possa chegar a todas as funções de forma rápida e simples.

Programação: Diálogo em texto claro da HEIDENHAIN

A elaboração de programas é particularmente simples em diálogo de texto claro HEIDENHAIN, agradável ao utilizador. Um gráfico de programação apresenta um por um os passos de maquinação durante a introdução do programa. Para além disso, a programação livre de contornos FK ajuda se por acaso não houver nenhum desenho adequado ao NC. A simulação gráfica da maquinação da peça é possível tanto durante o teste de programa como também durante a execução do programa.

Também se pode depois introduzir e testar um programa enquanto um outro programa se encontra a executar uma maquinação de uma peça.

Compatibilidade

A capacidade do TNC 320 não corresponde à dos comandos da linha de produtos TNC 4xx e iTNC530. Por isso, os programas de maquinação que tenham sido elaborados nos comandos numéricos HEIDENHAIN (a partir do TNC 150 B) são adequados para execução apenas pelo TNC 320. No caso de as frases NC conterem elementos inválidos, estes serão assinalados pelo TNC, aquando da respectiva leitura, como frases de ERRO.



1.2 Ecrã e teclado

Ecrã

O TNC é fornecido com um ecrã plano TFT de 15 polegadas (ver figura em cima à direita).

1 Linha superior

Com o TNC ligado, o ecrã visualiza na linha superior os modos de funcionamento seleccionados: Modo de funcionamento à esquerda e modos de funcionamento da programação à direita. Na área maior da linha superior fica o modo de funcionamento em que está ligado o ecrã: aí aparecem as perguntas de diálogo e os textos de aviso (excepção: quando o TNC só visualiza gráficos).

2 Softkeys

Na linha inferior, o TNC visualiza mais funções numa régua de softkeys. Você selecciona estas funções com as teclas que se encontram por baixo. Para orientação, há umas vigas estreitas a indicar directamente sobre a régua de softkeys o número de régua de softkeys que se podem seleccionar com as teclas de setas pretas dispostas no exterior. A régua de softkeys activada é apresentada como uma barra iluminada.

3 Teclas de selecção de softkey


4 Comutação de régua de softkeys

5 Determinação da divisão do ecrã

6 Tecla de comutação do ecrã para modos de funcionamento da máquina e da programação

7 Teclas selectoras de softkey para softkeys do fabricante da máquina

8 Teclas selectoras de softkey para softkeys do fabricante da máquina

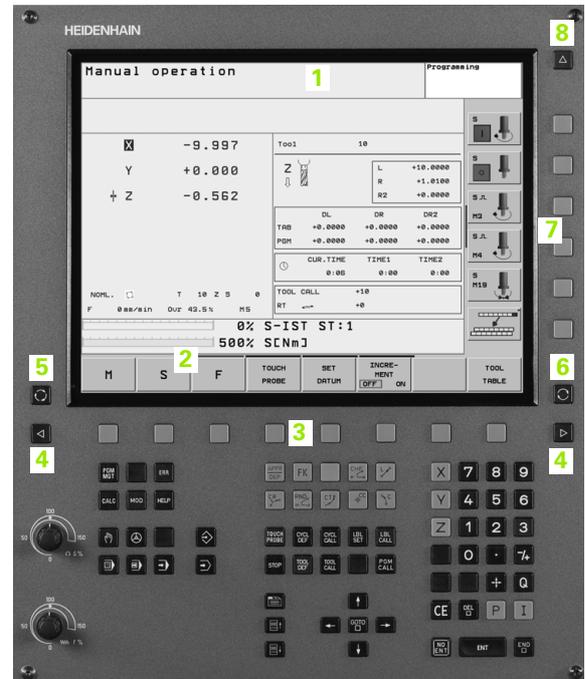

Determinar a divisão do ecrã

O utilizador selecciona a divisão do ecrã: Assim, o TNC pode, p.ex., no modo de funcionamento Programação, visualizar o programa na janela esquerda, enquanto que a janela direita apresenta ao mesmo tempo, p.ex., um gráfico de programação. Como alternativa, na janela direita também pode ser apresentada a visualização de estados ou apenas exclusivamente o programa numa grande janela. A janela que o TNC pode mostrar depende do modo de funcionamento seleccionado.

Determinar a divisão do ecrã:



Premir a tecla de comutação do ecrã: A régua de softkeys mostra as divisões possíveis do ecrã ver „Modos de funcionamento”, na página 31



Seleccionar a divisão do ecrã com softkey



Teclado


O TNC 320 é fornecido com um teclado integrado. As ilustrações em cima à direita mostram o elemento de pedido no teclado:

- 1 ■ Gestão de ficheiros
- Calculadora
- Função MOD
- Função AJUDA
- 2 Modos de funcionamento de programação
- 3 Modos de funcionamento da máquina
- 4 Iniciar diálogo da programação
- 5 Teclas de setas e indicação de salto IR A
- 6 Introdução numérica e selecção de eixos
- 7 Teclas de navegação

As funções das diferentes teclas estão resumidas na primeira página.



As teclas externas, como p.ex., NC-START ou NC-STOP apresentam-se descritas no manual da máquina.

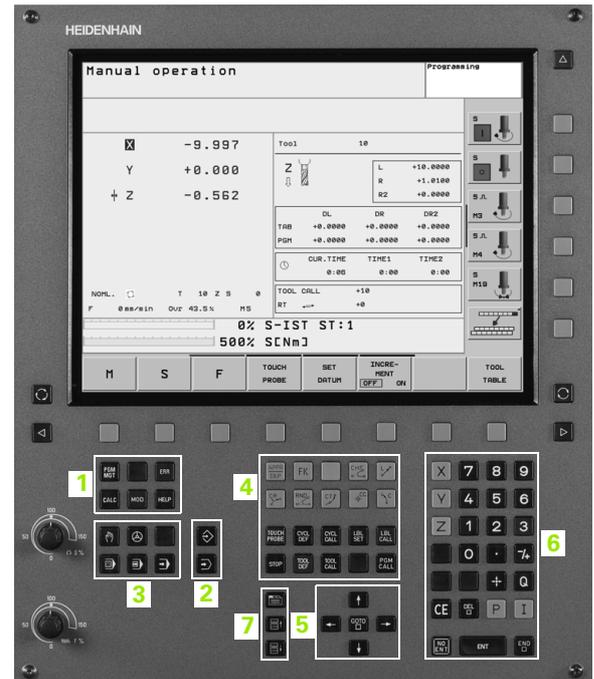

1.3 Modos de funcionamento


Funcionamento manual e volante electrónico

As máquinas regulam-se com funcionamento manual. Neste modo de funcionamento, posicionam-se os eixos da máquina manualmente ou progressivamente e memorizam-se os pontos de referência.

O modo de funcionamento volante electrónico, apoia o método manual dos eixos da máquina com um volante electrónico HR.

Softkeys para a divisão do ecrã (seleccionar como já descrito)

Janela	Softkey
Posições	POSICAO
Esquerda: Posições, direita Visualização de estados	POSICAO + ESTADO

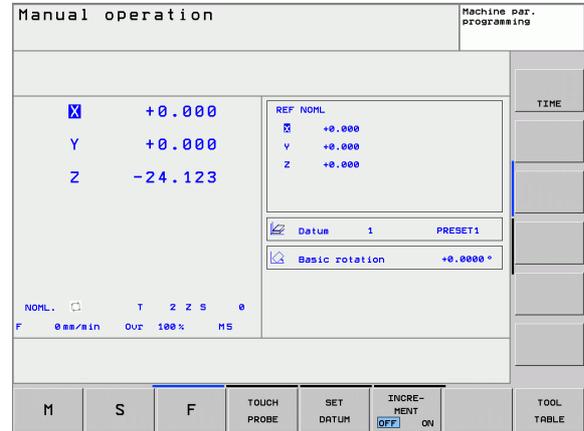


Posicionamento com introdução manual

Neste modo de funcionamento, você programa movimentos simples de deslocação, p.ex. para facear ou para pré-posicionar.

Softkeys para divisão do ecrã

Janela	Softkey
Programa	PGM
Esquerda: Programa, direita: Visualização de estados	PROGRAMA + GRAFICOS

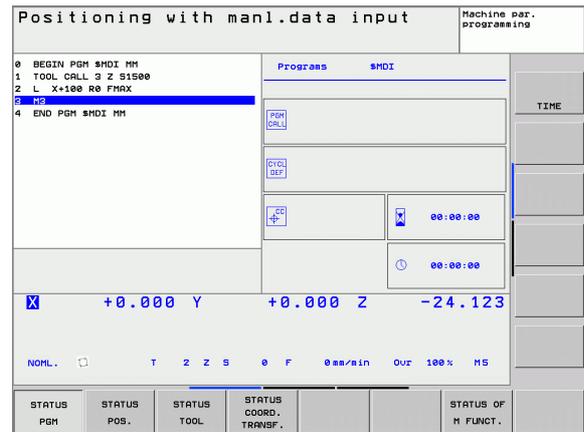


Memorização/Edição de programas

É neste modo de funcionamento que você elabora os seus programas de maquinação. A programação livre de contornos, os diferentes ciclos e as funções de parâmetros Q oferecem apoio e complemento variados na programação. A pedido, o gráfico de programação mostra cada um dos passos.

Softkeys para divisão do ecrã

Janela	Softkey
Programa	PGM
Esquerda: Programa, direita: Gráfico de programação	PROGRAMA + GRAFICOS

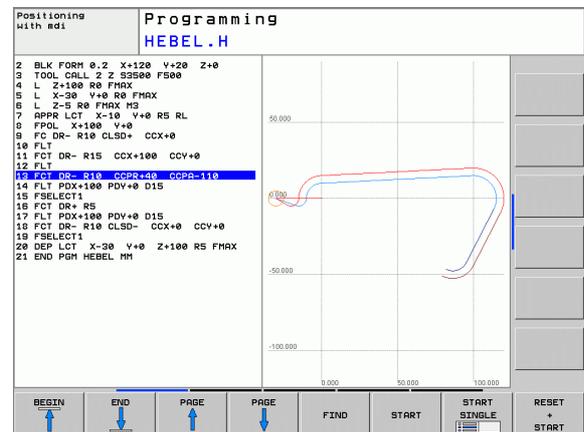

Teste do programa

O TNC simula programas na totalidade ou parcialmente no modo de funcionamento Teste de programa para, p.ex., detectar no programa incompatibilidades geométricas, indicações erradas e danos do espaço de trabalho. A simulação é apoiada graficamente com diferentes vistas.

Softkeys para a divisão do ecrã: ver „Execução contínua de programa e execução de programa frase a frase”, na página 32.



Execução contínua de programa e execução de programa frase a frase

Em execução contínua de programa, o TNC executa um programa até ao final do programa ou até uma interrupção manual ou programada. Depois de uma interrupção, você pode retomar a execução do programa.

Em execução de programa frase a frase, você inicia cada frase com a tecla externa START individualmente

Softkeys para divisão do ecrã

Janela	Softkey
Programa	PGM
Esquerda: Programa, direita: Estado	PROGRAMA + ESTADO
Esquerda: Programa, direita: Gráfico	PROGRAMA + GRAFICOS
Gráfico	GRAFICO

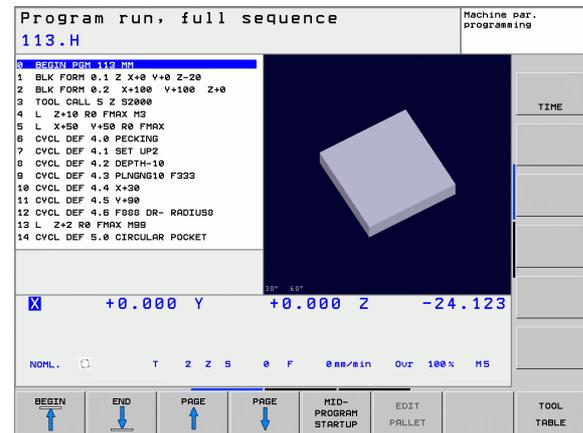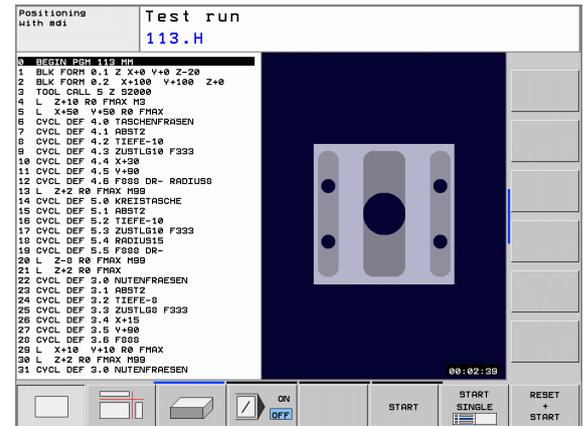

1.4 Visualização de estados

„Generalidades“ Visualizações de estado


A visualização de estados **1** informa-o sobre a situação actual da máquina. Aparece automaticamente nos modos de funcionamento

- Execução do programa frase a frase e execução contínua do programa, desde que para a visualização não tenha sido seleccionado exclusivamente „Gráfico“ e em caso de
- Posicionamento com introdução manual.

Nos modos de funcionamento manual e volante electrónico, aparece a visualização de estados na janela grande.

Informações da visualização de estado

Símbolo	Significado
REAL	Coordenadas reais ou nominativas da posição actual
XYZ	Eixos da máquina; o TNC visualiza os eixos auxiliares com letra pequena. O fabricante determina a sequência e a quantidade dos eixos visualizados. Consulte o manual da máquina
T	Número da ferramenta T
F S M	A visualização do avanço em polegadas corresponde à décima parte do valor efectivo. Rotações S, Avanço F e Função Auxiliar M efectiva
	O eixo é bloqueado
Ovr	Percentagem de ajuste de override
	O eixo pode ser deslocado com o volante
	Os eixos são deslocados tendo em consideração a rotação
	Não existe programa activo
	Inicia-se o programa
	O programa parou
	O programa foi interrompido

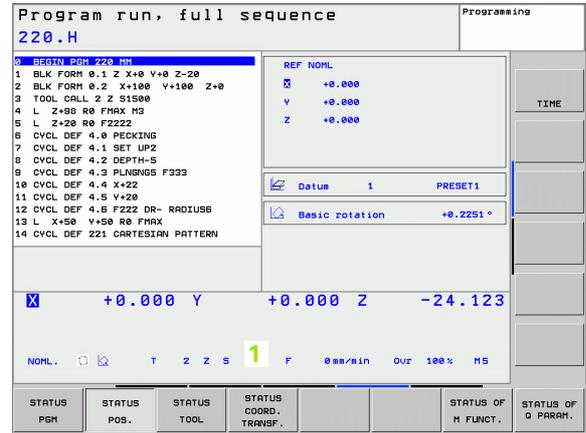

Visualizações de estado suplementares

As visualizações de estado suplementares fornecem informações pormenorizadas para a execução do programa. Podem ser chamadas em todos os modos de funcionamento, excepto Memorização/Edição de Programas.

Ligar visualizações de estado suplementares



Chamar régua de softkeys para a divisão do ecrã



Seleccionar apresentação do ecrã com visualização de estado suplementar

Seleccionar visualização de estados suplementar



Comutar a régua de softkeys até aparecerem as softkeys de ESTADO




Seleccionar Visualização de Estado Suplementar, p.ex., informações gerais de programas

Segue-se a descrição de diversas visualizações de estado suplementares que você pode seleccionar com softkeys:

Informações gerais de programas

Softkey	Correspondência	Significado
	1	Nome do programa principal activo
	2	Programas chamados
	3	Ciclo activo de maquinação
	4	Ponto central do círculo CC (pólo)
	5	Tempo de maquinação
	6	Contador para tempo de espera


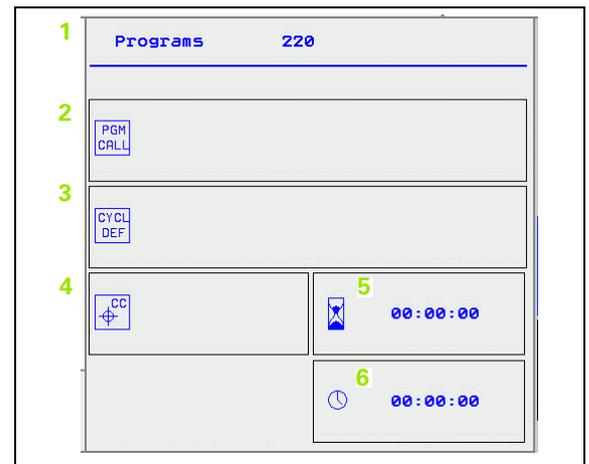


Posições e coordenadas

Softkey	Correspondência	Significado
ESTADO POS.	1	Tipo de visualização, p.ex., posição real
	2	Indicações de posição
	3	Número do ponto de referência activo da tabela de preset (função não disponível no TNC 320)
	4	Ângulo da rotação básica

Informações para as ferramentas


Softkey	Correspondência	Significado
ESTADO FERRAM.	1	■ Indicação T: Número da ferramenta e nome da ferramenta
	2	Eixo da ferramenta
	3	Longitudes e raios da ferramenta
	4	Medidas excedentes (valores Delta do TOOL CALL (PGM) e da tabela de ferramentas (TAB))
	5	Tempo útil, tempo útil máximo (TIME 1) e tempo útil máximo em TOOL CALL (TIME 2)
	6	Indicação da ferramenta activa e da (próxima) ferramenta gémea

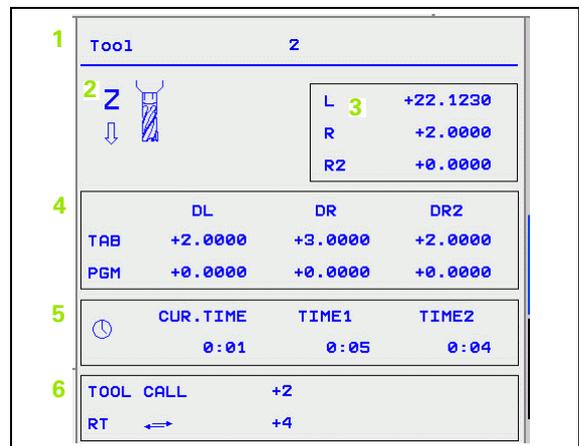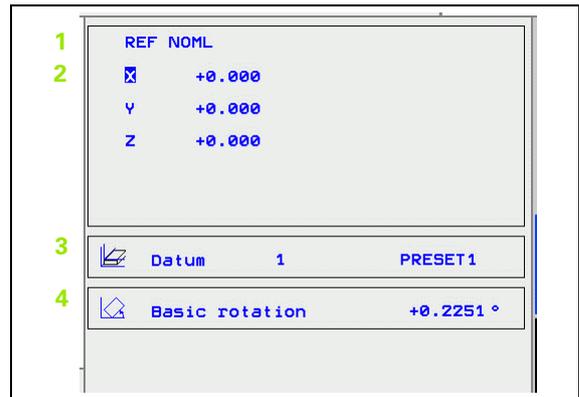

Conversão de coordenadas


Softkey	Correspondência	Significado
	1	Nome do programa.
	2	Deslocação activa do ponto zero (Ciclo 7)
	3	Eixos espelhados
	4	Ângulo de rotação activo (Ciclo 10)
	5	Factor(es) de escala activado(s) (Ciclos 11 / 26)

Ver „Ciclos para a conversão de coordenadas” na página 283.

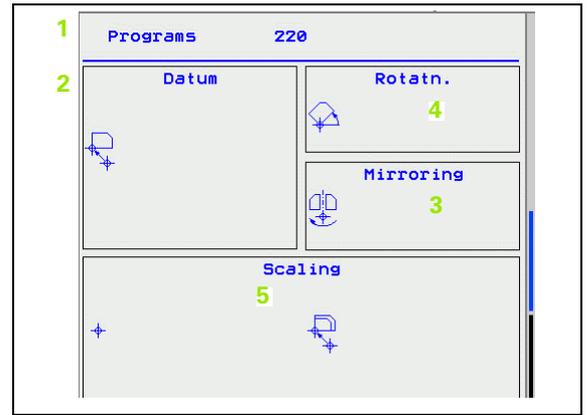


Funções auxiliares M activadas

Softkey	Correspondência	Significado
	1	Lista das funções M activadas com significado determinado
	2	Lista das funções M activadas que são adaptadas pelo fabricante da sua máquina

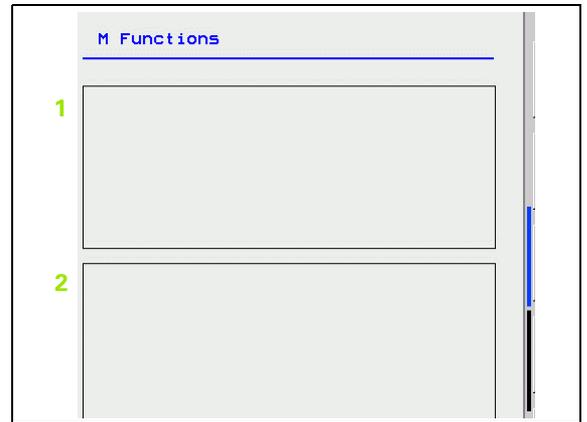

Parâmetros Q de estado

Softkey	Correspondência	Significado
	1	Lista dos parâmetros Q, definidos pela softkey LISTA PARÂMETROS Q.

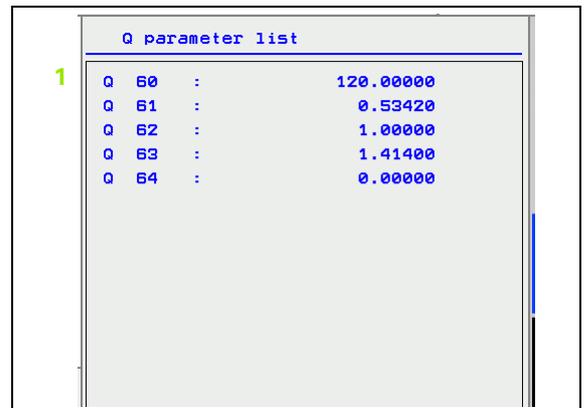

1.5 Acessórios: Apalpadores 3D e volantes electrónicos da HEIDENHAIN

Apalpadores 3D

Com os diferentes apalpadores 3D da HEIDENHAIN você pode:

- Ajustar automaticamente a peça
- Memorizar pontos de referência com rapidez e precisão
- Efectuar medições da peça durante a execução do programa

Os apalpadores digitais TS 220, TS 440 e TS 640

Estes apalpadores são especialmente concebidos para o ajuste automático de peças, memorização do ponto de referência e medições na peça. O TS 220 transmite os sinais de comutação através do cabo e é, se necessário, uma alternativa vantajosa em termos de preço.

Os apalpadores TS 440 e TS 640 (ver figura à direita), que transmitem os sinais de comutação por infravermelhos sem cabo, são especialmente adequados para máquinas com o permutador de ferramenta.

O princípio de funcionamento: Nos apalpadores digitais da HEIDENHAIN há um sensor óptico sem contacto que regista o desvio do apalpador. O sinal emitido permite a memorização do valor real da posição actual do apalpador.

Volantes electrónicos HR

Os volantes electrónicos simplificam a deslocação manual precisa dos carros dos eixos. O percurso por rotação do volante selecciona-se num vasto campo. Para além dos volantes de embutir HR 130 e HR 150, a HEIDENHAIN põe à disposição o volante portátil HR 410.





2

**Funcionamento manual e
ajuste**



2.1 Ligar, Desligar

Ligação



A ligação e a aproximação dos pontos de referência são funções que dependem da máquina. Consulte o manual da sua máquina.

Ligar a alimentação do TNC e da máquina. Logo em seguida, o TNC mostra a seguinte caixa de diálogo:

SYSTEM STARTUP (ARRANQUE DO SISTEMA)

O TNC é iniciado

INTERRUPÇÃO DE CORRENTE ELÉCTRICA



Mensagem do TNC de que houve interrupção de corrente - Apagar a mensagem

TRADUZIR O PROGRAMA PLC

O programa PLC é automaticamente traduzido

FALTA TENSÃO DE COMANDO PARA RELÉS



Ligar a tensão de comando. O TNC verifica o funcionamento da Paragem de Emergência

FUNCIONAMENTO MANUAL PASSAR OS PONTOS DE REFERÊNCIA



Passar os pontos de referência na sequência indicada: Para cada eixo premir a tecla exterior START



Passar os pontos de referência na sequência pretendida: Para cada eixo, premir e manter premida a tecla de direcção externa até se ter passado o ponto de referência



Se a sua máquina estiver equipada com aparelhos de medição absolutos, não é necessário passar os pontos de referência. O TNC está imediatamente pronto a funcionar depois de ligar a tensão de comando.



O TNC está agora pronto a funcionar e encontra-se no Modo de Funcionamento Manual.



Você só deve passar os pontos de referência quando quiser deslocar os eixos da máquina. Se você quiser apenas editar ou testar programas, imediatamente após a conexão da tensão de comando, seleccione o modo de funcionamento Memorização / Edição de programas ou Teste do Programa.

Posteriormente, você pode passar os pontos de referência. Para isso, prima no modo de funcionamento Manual a softkey PASSAR PONTO.

Desligar

Para evitar perder dados ao desligar, você deve desligar de forma específica o sistema operativo:

- ▶ Seleccionar o modo de funcionamento manual



- ▶ Seleccionar a função para desligar e voltar a confirmar com a softkey SIM
- ▶ Quando numa janela sobreposta o TNC visualiza o texto **NOW IT IS SAFE TO TURN POWER OFF (Agora pode desligar)**, você pode cortar a tensão de alimentação para o TNC.



Desligar o TNC de forma arbitrária pode originar perda de dados.



2.2 Deslocação dos eixos da máquina

Aviso



A deslocação com as teclas de direcção externas é uma função que depende da máquina. Consulte o manual da máquina!

Deslocar o eixo com as teclas de direcção externas



Seleccionar o modo de funcionamento Manual



Premir e manter premida a tecla de direcção do eixo enquanto se tiver que deslocar o eixo, ou



e

Deslocar o eixo de forma contínua: Manter premida a tecla de direcção externa e premir a tecla externa START brevemente.



Parar: Premir a tecla externa STOP

Destas duas formas, você pode deslocar vários eixos ao mesmo tempo. Você modifica o avanço com que os eixos se deslocam com a softkey F, ver „Rotações S, Avanço F e Função Auxiliar M”, na página 45.



Posicionamento por incrementos

Em posicionamento por incrementos, o TNC desloca um eixo da máquina com um valor incremental determinado por si.



Seleccionar modo de funcionamento manual ou volante electrónico



Seleccionar posicionamento por incrementos:
Colocar a softkey MEDIDA INCREMENTAL em "ON"

EIXOS LINEARES:

8

CONFIRM
VALUE

Introduzir a aproximação em mm, p. ex. 8 mm, e
premir a softkey ACEITAR VALOR


OK

Finalizar a introdução com a softkey OK

X

Premir a tecla externa de direcção: Posicionar as
vezes pretendidas

Para desactivar a função, premir a softkey **Desligar**.

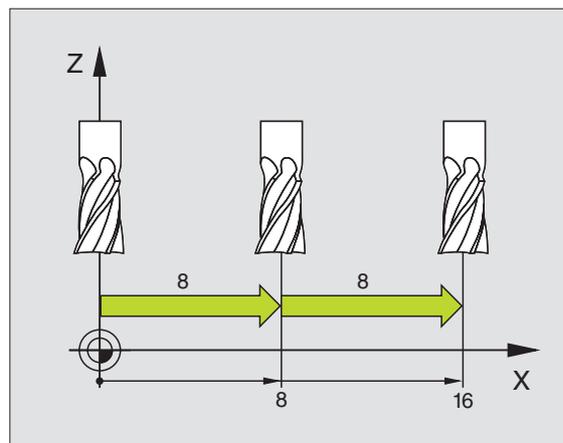

Deslocação com o volante electrónico HR 410

O volante portátil HR 410 está equipado com duas teclas de confirmação. Estas teclas encontram-se por baixo da roda dentada.

Você só pode deslocar os eixos da máquina se estiver premida uma das teclas de confirmação (função dependente da máquina).

O volante HR 410 dispõe dos seguintes elementos de comando:

- 1 Tecla PARAGEM DE EMERGÊNCIA
- 2 Volante Electrónico
- 3 Teclas de confirmação
- 4 Teclas para selecção de eixos
- 5 Tecla para aceitação da posição real
- 6 Teclas para determinação do avanço (lento, médio, rápido; o fabricante da máquina determina os avanços)
- 7 Direcção em que o TNC desloca o eixo seleccionado
- 8 Funções da máquina (são determinadas pelo fabricante da máquina)

As visualizações a vermelho assinalam qual o eixo e qual o avanço que você seleccionou.

A deslocação com o volante também é possível com o volante **M118** activo durante a execução do programa.

Deslocação



Seleccionar o modo de funcionamento volante electrónico



Manter premida a tecla de confirmação



Seleccionar o eixo




Seleccionar o avanço



ou



Deslocar o eixo activado em direcção + ou -

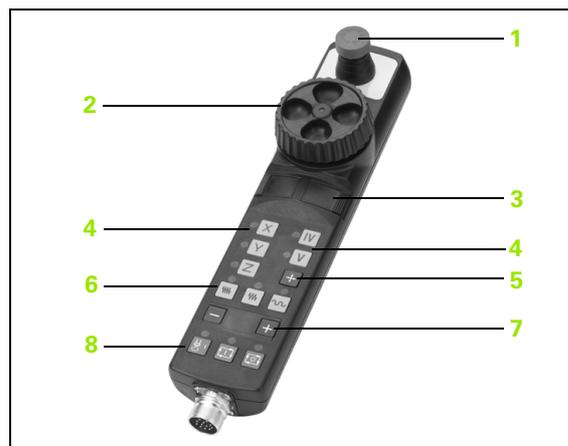

2.3 Rotações S, Avanço F e Função Auxiliar M

Aplicação

Nos modos de funcionamento manual e volante electrónico, você introduz as rotações S, o avanço F e a função auxiliar M com as softkeys. As funções auxiliares estão descritas no „7. Programação: Funções auxiliares“.



O fabricante da máquina determina as funções auxiliares M que se podem utilizar, e a função que realizam.

Introduzir valores

Rotações S da ferramenta, função auxiliar M



Seleccionar introdução para rotações da ferramenta:
Softkey S

ROTAÇÕES S DA FERRAMENTA=

1000

Introduzir rotações e aceitar com a tecla externa de arranque START



O utilizador inicia com uma função auxiliar M a rotação da ferramenta com as rotações S introduzidas. Introduce da mesma forma uma função auxiliar M.

Avanço F

A introdução de um avanço F, em vez de a confirmar com a tecla START externa, tem que a confirmar com a softkey OK..

Para o avanço F, considera-se o seguinte:

- Se tiver introduzido $F=0$, actua o avanço menor a partir do parâmetro da máquina **minFeed**
- Se o avanço programado ultrapassar o valor definido no parâmetro da máquina **maxFeed**, actuará o valor introduzido no parâmetro da máquina
- o F mantém-se mesmo após uma interrupção de corrente



Modificar as rotações e o avanço da ferramenta e o avanço

Com os potenciômetros de override para as rotações S da ferramenta e o avanço F, pode-se modificar o valor ajustado de 0% até 150%. A área pode, no entanto, continuar a ser delimitada através dos parâmetros da máquina **minFeedOverride**, **maxFeedOverride**, **minSpindleOverride** e **maxSpindleOverride** (ajustado pelo fabricante da máquina).




O potenciômetro de override para as rotações da ferramenta só actua em máquinas com accionamento controlado da ferramenta.



As rotações da ferramenta mínimas e máximas introduzidas como parâmetros da máquina não são ultrapassados.

Quando o parâmetro da máquina **minSpindleOverride=0%** é ajustado, o ajuste Ferramenta-Override=0 provoca uma paragem da ferramenta.

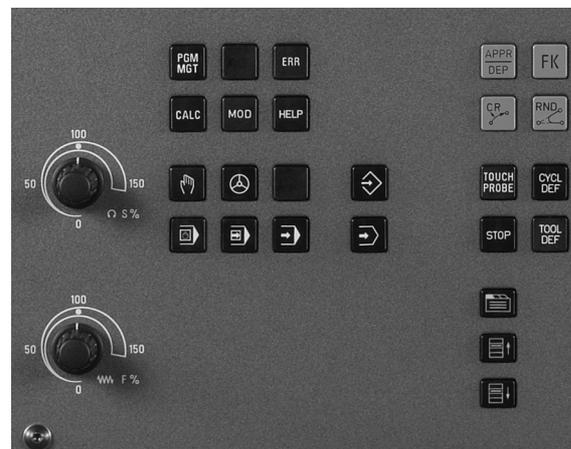

2.4 Memorização do ponto de referência (sem apalpador 3D)

Aviso



Memorização do ponto de referência com apalpador 3D:
Ver Manual do utilizador Ciclos do apalpador.

Na memorização do ponto de referência, a visualização do TNC fixa-se sobre as coordenadas de uma posição da peça.

Preparação

- ▶ Ajustar e centrar a peça
- ▶ Introduzir a ferramenta zero com raio conhecido
- ▶ Assegurar-se de que o TNC visualiza as posições reais

Memorizar ponto de referência com teclas de eixos



Medida de protecção

Se a superfície da peça não puder ser tocada (raspada?), é colocada uma chapa de uma espessura "d" conhecida sobre a peça. Para o ponto de referência, introduza um valor superior, somado a "d".




Seleccionar o modo de funcionamento Manual



Deslocar cuidadosamente a ferramenta até ela roçar a peça



Seleccionar o eixo

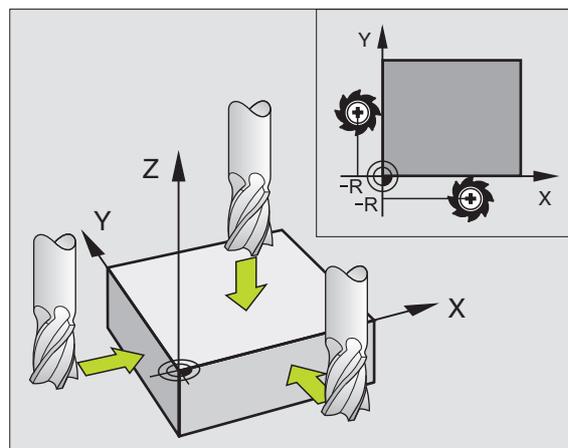

MEMORIZAÇÃO DO PONTO DE REFERÊNCIA Z=

0

ENT

Ferramenta zero, eixo da ferramenta: Fixar a visualização sobre uma posição conhecida da peça (p.ex., 0) ou introduzir a espessura "d" da chapa. No plano de maquinação: Ter em conta o raio da ferramenta

Você memoriza da mesma forma os pontos de referência para os restantes eixos

Se você utilizar uma ferramenta pré-ajustada no eixo de aproximação, você fixa a visualização desse eixo na longitude L da ferramenta, ou na soma $Z=L+d$.





3

**Posicionamento com
introdução manual**



3.1 Programação e execução de maquinações simples

O modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual é adequado para maquinações simples e posicionamentos prévios da ferramenta. Aqui você pode introduzir e executar directamente um programa curto em formato HEIDENHAIN em texto claro. Você também pode chamar os ciclos do TNC. O programa é memorizado no ficheiro \$MDI. No Posicionamento com Introdução Manual, pode activar-se a visualização de estados adicional.

Utilizar posicionamento com introdução manual



Seleccionar o modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual Programar o ficheiro \$MDI como se quiser.



Iniciar a execução do programa: Tecla externa START




Limitação

Não estão disponíveis a Livre Programação de Contornos FK, os gráficos de programação, os gráficos de execução do programa, os subprogramas, as repetições parciais de um programa e a correcção da trajectória. O ficheiro \$MDI não pode conter nenhuma chamada de programa (**PGM CALL**).

Exemplo 1

Pretende-se efectuar um furo de 20 mm numa peça. Depois de se fixar e centrar a peça, e de se memorizar o ponto de referência, pode-se programar e executar o furo com poucas frases de programação.

Primeiro, posiciona-se a ferramenta com frases L (rectas) sobre a peça, e a uma distância de segurança de 5 mm sobre a posição do furo. Depois, efectua-se o furo com o ciclo 1 **FURAR EM PROFUNDIDADE**.

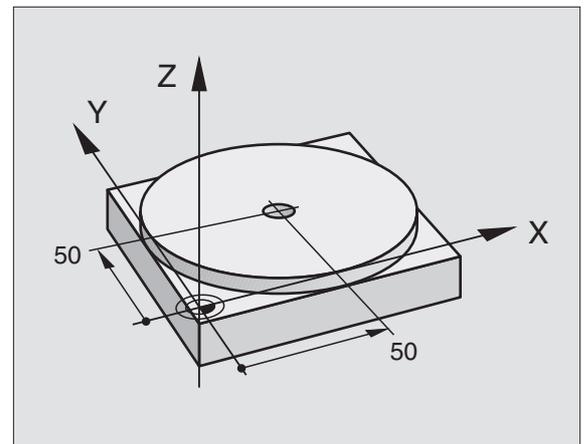

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL DEF 1 L+0 R+5	Definir a ferramenta: Ferramenta zero, raio 5
2 TOOL CALL 1 Z S2000	Chamada da ferrta.: Eixo da ferramenta Z, Rotações da ferramenta 2000 U/min
3 L Z+200 R0 FMAX	Retirar a ferramenta (F MAX = marcha rápida)
4 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Posicionar com F MAX a ferramenta sobre o furo, Ferramenta ligada
6 CYCL DEF 200 FURAR	Definição do ciclo FURAR



Q200=5 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	Distância de segurança da ferramenta sobre o furo
Q201=-15 ;PROFUNDIDADE	Profundidade do furo (sinal = direcção da maquinação)
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	Avanço
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	Profundidade de passo antes de retirar a ferramenta
Q210=0 ;TEMPO DE ESPERA EM CIMA	Tempo de espera após cada retirada em segundos
Q203=-10 ;COORD. SUPERFÍCIE	Coordenada da superfície da peça
Q204=20 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	Distância de segurança da ferramenta sobre o furo
Q211=0,2 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO	Tempo de espera em segundos na base do furo
7 CYCL CALL	Chamada do ciclo FURAR
8 L Z+200 RO FMAX M2	Retirar a ferramenta
9 END PGM \$MDI MM	Fim do programa

Função linear L (ver „Recta L” na página 125), ciclo de FURAR (ver „FURAR (ciclo 200)” na página 182).

Exemplo 2: Eliminar a inclinação da peça em máquinas com mesa redonda giratória

Executar uma rotação básica com um apalpador 3D. Ver Manual do Utilizador Ciclos do Apalpador, „Ciclos do Apalpador nos modos de funcionamento Manual e Volante electrónico” secção „Compensar posição inclinada da peça”.

Anotar o Ângulo de Rotação e anular a Rotação Básica



Seleccionar modo de funcionamento:
Posicionamento com introdução manual



IV

Seleccionar o eixo da mesa rotativa, anotar o ângulo de rotação e introduzir p.ex. **L C+2.561 F50**



Finalizar a introdução



Premir a tecla externa START: A inclinação é anulada com a rotação da mesa rotativa



Guardar ou apagar programas a partir do \$MDI

O ficheiro \$MDI é habitualmente usado para programas curtos e necessários de forma transitória. Se no entanto você tiver que memorizar um programa, proceda da seguinte forma:



Seleccionar modo de funcionamento: Memorização/Edição de programas



Chamar a Gestão de Ficheiros: Tecla PGM MGT (gestão de programas)



Marcar ficheiro \$MDI



Seleccionar „Copiar ficheiro“: Softkey COPIAR

FICHEIRO DE DESTINO=

FURO

Introduza o nome que se pretende memorizar no índice do ficheiro \$MDI



Executar a cópia



Sair da Gestão de Ficheiros: Softkey FIM

Para apagar o conteúdo do ficheiro \$MDI procede de forma semelhante: Em vez de o copiar, apague o conteúdo com a softkey APAGAR. Na mudança seguinte para o modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual, o TNC indica um ficheiro \$MDI vazio.



Se quiser apagar \$MDI,

- não pode ter seleccionado o modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual (nem em fundo)
- não pode ter seleccionado o ficheiro \$MDI no modo de funcionamento Memorização/Edição do Programa
- deve ter suprimido a protecção de edição dos dados \$MDI

Mais informações: ver „Copiar um só ficheiro“, na página 66.



4

Programar: Princípios básicos, gestão de ficheiros, auxílios de programação



4.1 Princípios básicos

Sistemas de medida e marcas de referência

Nos eixos da máquina, há sistemas de medição de curso que registam as posições da mesa da máquina ou da ferramenta. Em eixos lineares, estão geralmente instalados aparelhos de medição longitudinal, e em mesas redondas e eixos basculantes, aparelhos de medição angular.

Quando um eixo da máquina se move, o respectivo sistema de medida produz um sinal eléctrico, a partir do qual o TNC calcula a posição real exacta do eixo da máquina.

Com uma interrupção de corrente, perde-se a correspondência entre a posição do carro da máquina e a posição real calculada. Para se restabelecer esta atribuição, os aparelhos de medição do curso dispõem de marcas de referência. Ao alcançar-se uma marca de referência, o TNC recebe um sinal que caracteriza um ponto de referência fixo da máquina. Assim, o TNC pode restabelecer a correspondência da posição real para a posição actual do carro da máquina. Em caso de aparelhos de medição longitudinal com marcas de referência com código de distância, você tem que deslocar os eixos da máquina no máximo 20 mm, nos aparelhos de medição angular, no máximo 20°.




Em aparelhos de medição absolutos, depois da ligação é transmitido para o comando um valor absoluto de posição. Assim, sem deslocação dos eixos da máquina, é de novo produzida a atribuição da posição real e a posição do carro da máquina directamente após a ligação.

Sistema de referência

Com um sistema de referência, você fixa claramente posições num plano ou no espaço. A indicação de uma posição refere-se sempre a um ponto fixado, e é descrita por coordenadas.

No sistema rectangular (sistema cartesiano), são determinadas três direcções como eixos X, Y e Z. Os eixos encontram-se perpendiculares entre si respectivamente, e cortam-se num ponto - o ponto zero. Uma coordenada indica a distância até ao ponto zero numa destas direcções. Assim, pode-se descrever uma posição no plano através de duas coordenadas, e no espaço através de três coordenadas.



As coordenadas que se referem ao ponto zero designam-se como coordenadas absolutas. As coordenadas relativas referem-se a qualquer outra posição (ponto de referência) no sistema de coordenadas. Os valores relativos de coordenadas também se designam como valores incrementais de coordenadas.

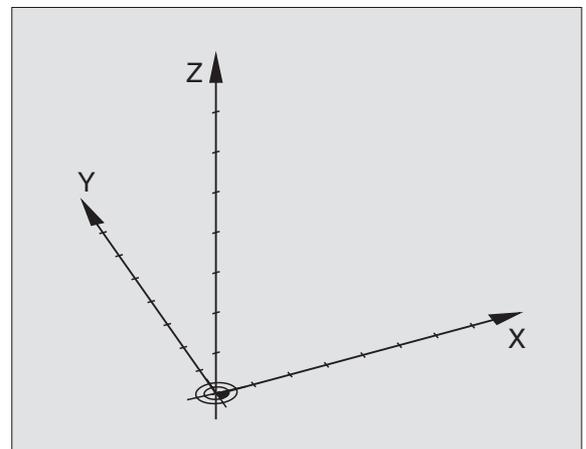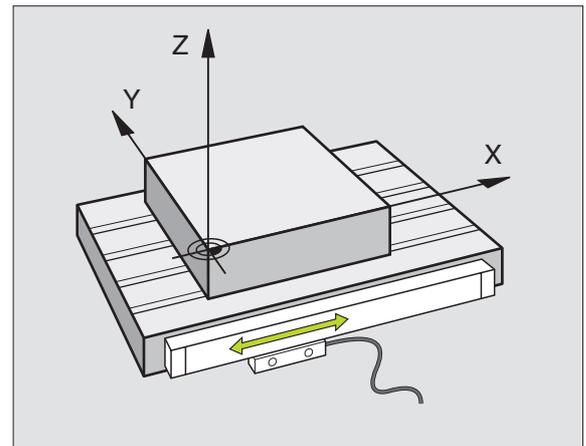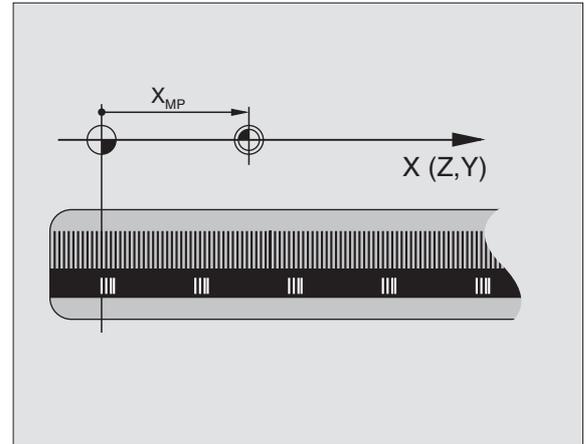

Sistema de referência em fresadoras

Na maquinação de uma peça numa fresadora, você deve referir-se geralmente ao sistema de coordenadas cartesianas. A figura à direita mostra como é a correspondência do sistema de coordenadas cartesianas com os eixos da máquina. O regra-dos-três-dedos da mão direita serve de apoio à memória: Quando o dedo médio aponta na direcção do eixo da ferramenta, da peça para a ferramenta, está a indicar na direcção Z+, o polegar na direcção X+, e o indicador na direcção Y+.

O TNC 320 pode comandar até um máximo total de 4 eixos (opcional 5). Para além dos eixos principais X, Y e Z, existem também eixos auxiliares paralelos (actualmente ainda não suportado pelo TNC 320) U, V e W. Os eixos rotativos são designados por A, B e C. A figura em baixo à direita mostra a correspondência dos eixos auxiliares com os eixos principais.

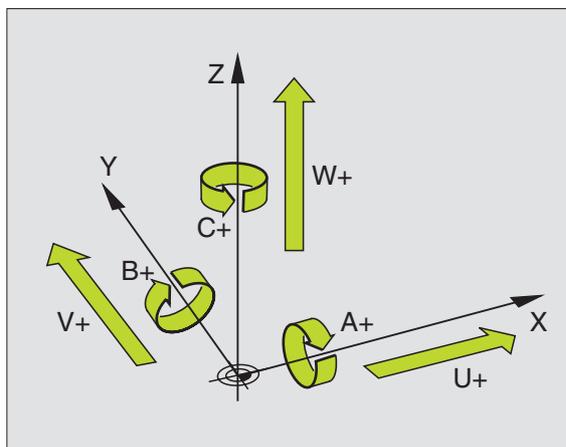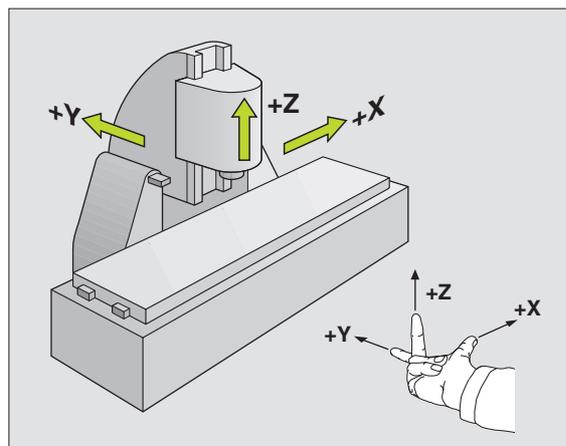


Coordenadas polares

Se o desenho da peça estiver dimensionado em coordenadas cartesianas, você elabora o programa de maquinação também com coordenadas cartesianas. Em peças com arcos de círculo ou em indicações angulares, costuma ser mais simples fixar as posições com coordenadas polares.

Ao contrário das coordenadas cartesianas X, Y e Z, as coordenadas polares só descrevem posições num plano. As coordenadas polares têm o seu ponto zero no pólo CC (CC = circle centre; em inglês = centro do círculo). Assim, uma posição num plano é claramente fixada através de:

- Raio em coordenadas polares: a distância do pólo CC à posição
- Ângulo em coordenadas polares: Ângulo entre o eixo de referência angular e o trajecto que une o pólo CC com a posição


Ver figura em cima, à direita

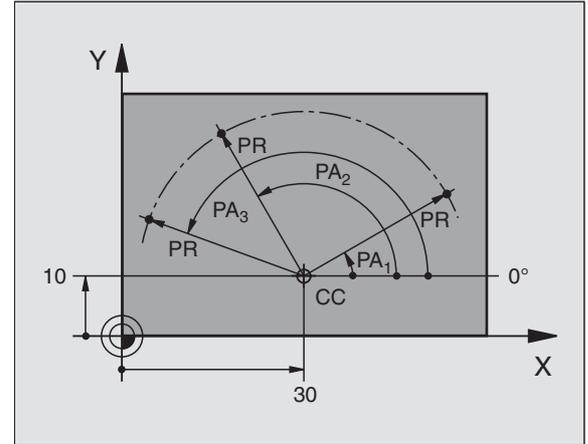

Determinação de pólo e eixo de referência angular

Você determina o pólo através de duas coordenadas no sistema de coordenadas cartesianas num dos três planos. Estas duas coordenadas determinam assim também claramente o eixo de referência angular para o ângulo em coordenadas polares PA.

Coordenadas do pólo (plano)	Eixo de referência angular
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

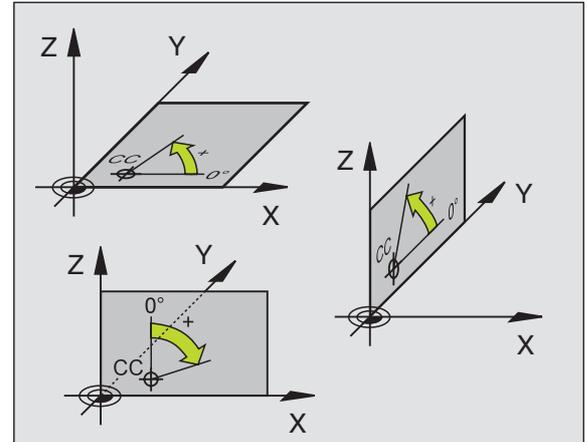

Posições absolutas e incrementais da peça

Posições absolutas da peça

Quando as coordenadas de uma posição se referem ao ponto zero de coordenadas (origem), designam-se como coordenadas absolutas. Cada posição sobre a peça está determinada claramente pelas suas coordenadas absolutas.

Exemplo 1: Furos com coordenadas absolutas

Furo 1	Furo 2	Furo 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

Posições incrementais da peça

As coordenadas incrementais referem-se à última posição programada da ferramenta, que serve de ponto zero relativo (imaginário). As coordenadas incrementais indicam, assim, na elaboração do programa, a cota entre a última posição nominal e a que se lhe segue, e segundo a qual se deve deslocar a ferramenta. Por isso, também se designa por cota relativa.

Uma cota incremental caracteriza-se com um „I” antes da designação do eixo.

Exemplo 2: Furos com coordenadas incrementais

Coordenadas absolutas do furo 4

X = 10 mm
Y = 10 mm

Furo 5, referente a 4

X = 20 mm
Y = 10 mm




Furo 6, referido 5

X = 20 mm
Y = 10 mm

Coordenadas polares absolutas e incrementais

As coordenadas absolutas referem-se sempre ao pólo e ao eixo de referência angular.

As coordenadas incrementais referem-se sempre à última posição programada da ferramenta.

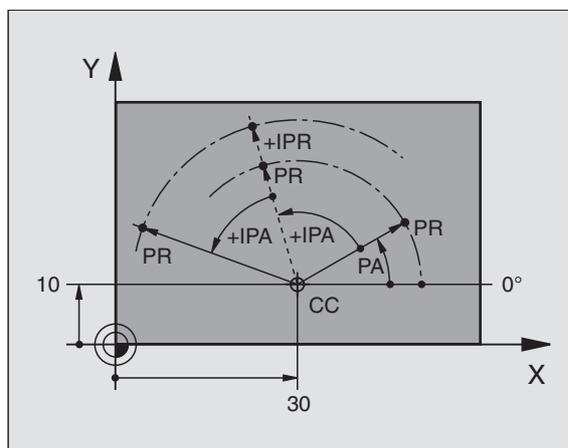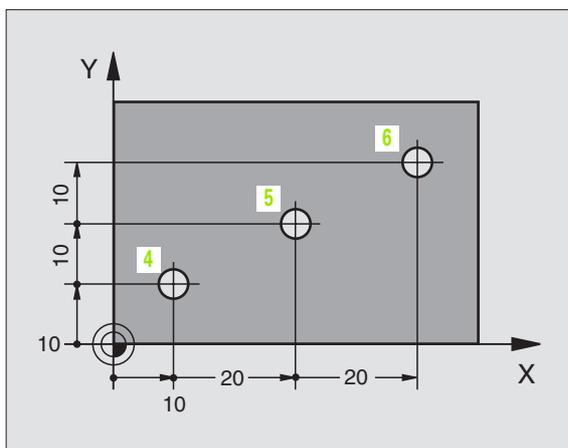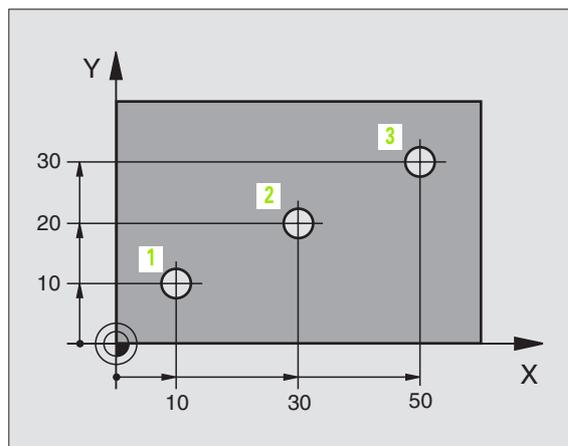

Seleccionar o ponto de referência

No desenho da peça indica-se um determinado elemento da peça como ponto de referência absoluto (ponto zero), quase sempre uma esquina da peça. Ao fixar o ponto de referência, alinhe primeiro a peça com os eixos da máquina e coloque a ferramenta em cada eixo, numa posição conhecida da peça. Para esta posição, fixe a visualização do TNC em zero ou num valor de posição previamente determinado. Assim, você põe a peça em correspondência com o sistema de referência que é válido para a visualização do TNC ou para o seu programa de maquinação.



Se o desenho da peça indicar pontos de referência relativos, você irá simplesmente utilizar os ciclos para a conversão de coordenadas (ver „Ciclos para a conversão de coordenadas” na página 283).

Se o desenho da peça não estiver cotado para NC, você selecciona uma posição ou uma esquina da peça como ponto de referência, a partir do qual as cotas das restantes posições da peça se podem verificar de forma extremamente simples.

Você pode fixar os pontos de referência de forma especialmente cómoda com um apalpador 3D da HEIDENHAIN. Ver Manual do Utilizador, Ciclos do Apalpador „Memorização do ponto de referência com apalpadores 3D”.

Exemplo

O desenho da peça à direita mostra furos (1 até 4) cujos dimensionamentos se referem ao ponto de referência absoluto com as coordenadas $X=0$ $Y=0$. Os furos 5 até 7 refere-se ao ponto de referência relativo com as coordenadas absolutas $X=450$ $Y=750$. Com o ciclo **DESLOCAÇÃO DO PONTO ZERO** você pode deslocar temporariamente o ponto zero para a posição $X=450$, $Y=750$, para programar os furos (5 até 7) sem mais cálculos.

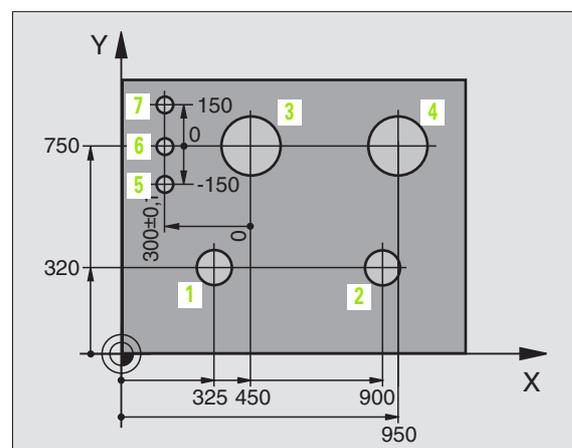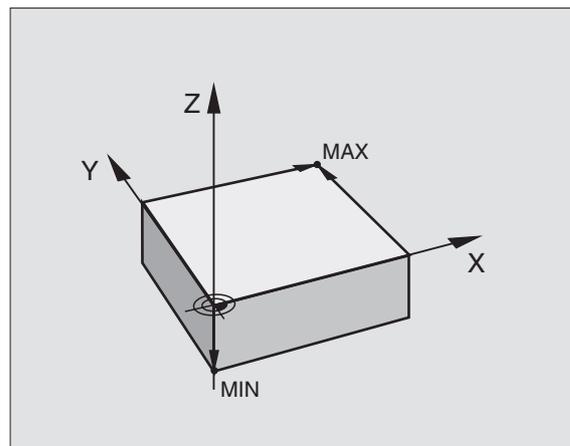

4.2 Gestão de ficheiros: Princípios básicos

Ficheiros

Ficheiros no TNC	Tipo
Programas	
em formato HEIDENHAIN	.H
em formato DIN/ISO	.I
Tabelas para	
ferramentas	.T
Permutador de ferramenta	.TCH
Pontos zero	.D

Quando introduzir um programa de maquinação no TNC, dê primeiro um nome a este programa. O TNC memoriza o programa como um ficheiro com o mesmo nome. O TNC também memoriza textos e tabelas como ficheiros.

Para você poder rapidamente encontrar e gerir os ficheiros, o TNC dispõe de uma janela especial para a gestão de ficheiros. Aqui, você pode chamar, copiar, dar novos nomes e apagar ficheiros.

É possível, com o TNC, gerir e armazenar ficheiros até um tamanho total de 10 MByte.

Nomes de ficheiros

Nos programas, tabelas e textos, o TNC acrescenta uma extensão separada do nome do ficheiro por um ponto. Esta extensão caracteriza o tipo de ficheiro.

PROG20	.H
Nome do ficheiro	Tipo do ficheiro



Teclado do ecrã

É possível introduzir letras e sinais especiais com o teclado do ecrã ou (se fornecido) com um teclado de PC com ligação USB.

Introduzir texto com o teclado do ecrã

- ▶ Prima a tecla GOTO quando quiser introduzir um texto, p. ex. para nomes de programas ou nomes de directórios, com o teclado do ecrã.
- ▶ O TNC abre uma janela onde o campo de introdução de números **1** do TNC é apresentado juntamente com a respectiva distribuição de letras
- ▶ Se premir várias vezes a respectiva tecla, o cursor move-se sobre o carácter pretendido
- ▶ Aguarde até que o carácter escolhido seja aceite no campo de introdução, antes de introduzir o carácter seguinte
- ▶ Com a softkey OK o texto é aceite na janela de diálogo aberta


Com a softkey **abc/ABC** poderá escolher entre maiúsculas e minúsculas. No caso de o fabricante da máquina ter definido caracteres especiais, poderá chamá-los e introduzi-los através da softkey **SINAIS ESPECIAIS**. Para apagar caracteres individuais, utilize a softkey **Backspace**.

Salvaguada de dados

A HEIDENHAIN recomenda memorizar periodicamente num PC os novos programas e ficheiros elaborados.

Para isso, a HEIDENHAIN põe à disposição uma função de Backup no software de gestão de dados TNCremoNT. Consulte por favor o fabricante da máquina.

Além disso, você precisa de uma base dados que contenha salvaguardados todos os dados específicos da máquina (programa PLC, parâmetros, etc.) Contacte também, por favor, o fabricante da máquina.

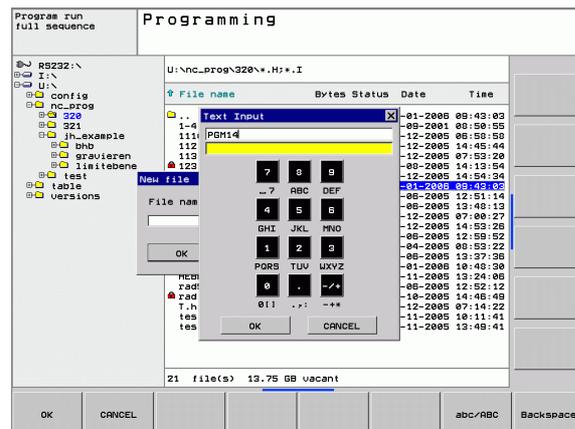

4.3 Trabalhar com a gestão de ficheiros

Directórios

quando armazenar muitos programas no TNC, coloque os dados em directórios, para garantir um devido resumo deles. Nestes directórios, você pode inserir outros directórios, chamados subdirectórios. Com a tecla -/+ ou ENT, você pode acender ou apagar os subdirectórios.

Caminhos


Um caminho de busca indica a base de dados e todos os directórios ou subdirectórios em que está memorizado um ficheiro. Cada uma das indicações está separada com o sinal „\“.

Exemplo

Exemplo: no suporte de dados **TNC:** foi colocado directório **AUFTR1**. A seguir criou-se no directório **AUFTR1** o subdirectório **NCPROG**, e é para aí copiado o programa de maquinação **PROG1.H**. Desta forma, o programa de maquinação tem o seguinte caminho:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

O gráfico à direita mostra um exemplo para a visualização de um directório com diferentes caminhos.

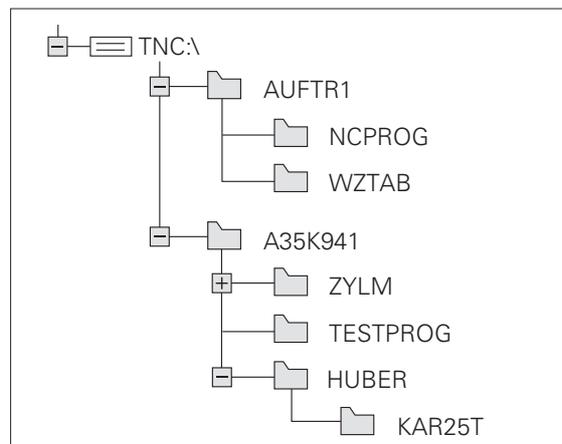

Resumo: Funções da Gestão de Ficheiros

Função	Softkey
Copiar (e converter) um só ficheiro	
Visualizar um determinado tipo de ficheiro	
Visualizar os últimos 10 ficheiros seleccionados	
Apagar ficheiro ou directório	
Marcar ficheiro	
Mudar o nome a um ficheiro	
Proteger ficheiro contra apagar e modificar	
Anular a protecção do ficheiro	
Gerir redes	
Copiar directório	
Visualizar directórios de uma base de dados	
Apagar directório com todos os subdirectórios	
Classificar ficheiros segundo características	
Efectuar novos ficheiros	
Escolher editor	




Chamar a Gestão de Ficheiros

PGM
MGT

Premir a tecla PGM MGT O TNC mostra a janela para gestão de ficheiros. (a figura em cima à direita mostra os ajustes principais. Se o TNC visualizar uma outra divisão do ecrã, prima a softkey JANELA)

A janela estreita à esquerda **1** visualiza os suportes e directórios existentes. As bases de dados descrevem aparelhos com que se memorizam ou transmitem os dados. Uma base de dados é a memória interna do TNC, as outras bases de dados são as conexões de dados RS232, Ethernet e USB às quais você pode ligar, por exemplo, um computador pessoal. Um directório é sempre caracterizado com um símbolo (à esquerda) e pelo nome do directório (à direita). Os subdirectórios estão inseridos para a direita. Se houver uma caixinha com o símbolo +- diante do símbolo de classificador de arquivo, significa que ainda há mais subdirectórios, que podem ser iluminados com a tecla -/+ ou ENT.

A janela larga à direita visualiza todos os ficheiros **2** que estão armazenados no directório seleccionado. Para cada ficheiro, são apresentadas várias informações que estão explicadas no quadro em baixo.

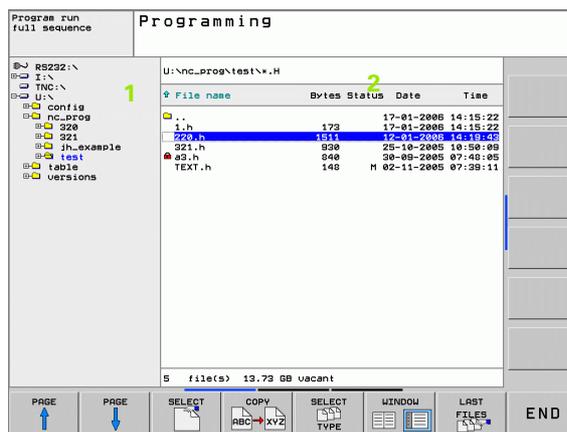

Visualização	Significado
NOME DO FICHEIRO	Nome com uma extensão, separada por um ponto (Tipo de ficheiro)
BYTE	Tamanho do ficheiro em bytes
ESTADO	Natureza do ficheiro:
E	O programa está seleccionado no modo de funcionamento Memorização/Edição do programa
S	O programa está seleccionado no modo de funcionamento Teste do programa
M	O programa está seleccionado num modo de funcionamento execução do programa
	Ficheiro protegido contra apagar e modificar (Protected)
DATA	Data em que o ficheiro foi modificado pela última vez
HORA	Hora em que o ficheiro foi modificado pela última vez



Seleccionar os suportes de dados, os directórios e os ficheiros



Chamar a Gestão de Ficheiros

Utilize as teclas de setas ou as softkeys para deslocar o cursor para o sítio pretendido do ecrã.:



Mover o cursor da janela direita para a janela esquerda e vice versa



Mover o cursor para cima e para baixo, numa janela



Mover o cursor nos lados para cima e para baixo, numa janela

1º passo: Seleccionar base de dados

Marcar a base de dados na janela da esquerda:



Seleccionar base de dados: Premir softkey SELECCIONAR ou tecla ENT

OU



2º passo: Seleccionar o directório

Marcar o directório na janela da esquerda: A janela da direita mostra automaticamente todos os ficheiros do directório que está marcado (iluminado)

3º passo: Seleccionar ficheiro



Premir a softkey SELECCIONAR TIPO



Premir a softkey do tipo de ficheiro pretendido, ou



visualizar todos os ficheiros: Premir a softkey VISUALIZAR TODOS ou

Marcar o ficheiro na janela da direita:



O ficheiro seleccionado é activado no modo de funcionamento de onde você chamou a gestão de ficheiros: Premir softkey SELECCIONAR ou tecla ENT

ou



Criar novo directório

Marcar o directório na janela da esquerda em que pretende criar um subdirectório

NOVO

Introduzir o novo nome de directório, premir a tecla ENT

NOME DE DIRECTÓRIO?



Confirmar com a softkey OK, ou



interromper com a softkey INTERROMPER



Copiar um só ficheiro

- ▶ Desloque o cursor para o ficheiro que deve ser copiado



- ▶ Premir a softkey COPIAR: Seleccionar a função de cópia. O TNC abre uma janela sobreposta



- ▶ Introduzir o nome do ficheiro de destino e confirmar com a tecla ENT ou com a softkey OK: O TNC copia o ficheiro para o directório actual ou para o directório de destino seleccionado. O ficheiro original conserva-se guardado.

Copiar directório

Desloque o cursor para a janela da esquerda, para o directório que pretende copiar. Prima a softkey COPIAR DIR em vez da softkey COPIAR. Os subdirectórios podem ser simultaneamente copiados pelo TNC.

Escolher ajuste numa caixa de escolha

O TNC abre uma janela sobreposta para diversos diálogos, que contém caixas de escolha com diferentes ajustes.

- ▶ Desloque o cursor na caixa de escolha pretendida e prima a tecla GOTO
- ▶ Com a tecla de seta, posicione o cursor sobre o ajuste necessário
- ▶ Com a softkey OK, confirme o valor; com a softkey INTERROMPER, rejeite a escolha

Escolher um dos 10 últimos ficheiros seleccionados



Chamar a Gestão de Ficheiros



Visualizar os últimos 10 ficheiros seleccionados:
Premir a softkey ÚLTIMOS FICHEIROS

Utilize as teclas de setas para mover o cursor sobre o ficheiro que pretende seleccionar:




Mover o cursor para cima e para baixo, numa janela



Seleccionar um ficheiro: Premir a softkey OK ou a tecla ENT

ou

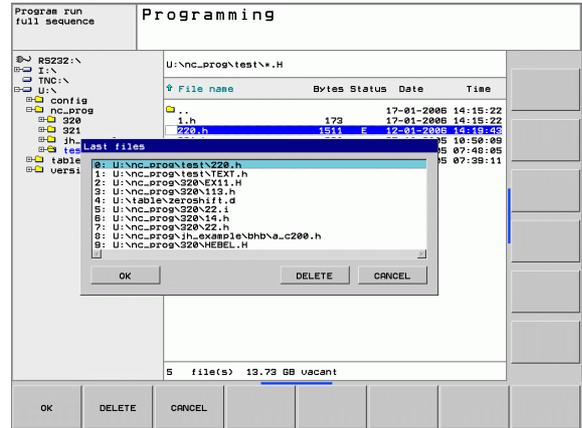

Apagar ficheiro

- ▶ Desloque o cursor para o ficheiro que pretende apagar



- ▶ Seleccionar a função de apagar: Premir a softkey APAGAR
- ▶ Confirmar apagar: Premir a softkey OK ou
- ▶ Interromper apagar: Premir a softkey INTERROMPER

Apagar directório

- ▶ Apague todos os ficheiros e subdirectórios do directório que pretende apagar
- ▶ Desloque o cursor para o directório que pretende apagar



- ▶ Seleccionar a função de apagar: Premir a softkey APAGAR TUDO. O TNC pergunta se o subdirectório e os ficheiros também devem ser apagados
- ▶ Confirmar apagar: Premir a softkey OK ou
- ▶ Interromper apagar: Premir a softkey INTERROMPER



Marcar os ficheiros

Função de marcação	Softkey
Marcar um só ficheiro	
Marcar todos os ficheiros dum directório	
Anular a marcação para um só ficheiro	
Anular a marcação para todos os ficheiros	

Você pode usar simultaneamente funções tais como copiar ou apagar ficheiros tanto para cada ficheiro individual como para vários ficheiros. Você marca vários ficheiros da seguinte forma:

Deslocar o cursor para o primeiro ficheiro



Visualizar as funções de marcação: Premir a softkey MARCAR



Marcar ficheiro: Premir a softkey MARCAR FICHEIRO

Deslocar o cursor para outro ficheiro



Marcar mais ficheiros: Premir a softkey MARCAR FICHEIRO, etc.



Copiar ficheiros marcados: Com a softkey de retorno, sair da função MARCAR



Copiar ficheiros marcados: Escolher a softkey COPIAR



Apagar ficheiros marcados: Premir a softkey de retorno para sair das funções de marcação e, no final, premir a softkey APAGAR

Mudar o nome a um ficheiro

- ▶ Desloque o cursor para o ficheiro a que pretende mudar o nome
 - ▶ Seleccionar a função para mudança de nome
 - ▶ Introduzir o novo nome do ficheiro; o tipo de ficheiro não pode ser modificado
 - ▶ Executar mudança de nome: Premir a softkey OK ou a tecla ENT



Classificar ficheiros

- ▶ Escolha o computador onde gostaria de classificar os ficheiros
 - ▶ Escolher a softkey CLASSIFICAR
 - ▶ Escolher a softkey com os critérios de representação correspondentes



Funções auxiliares

Proteger ficheiro/anular a protecção do ficheiro

- ▶ Desloque o cursor para o ficheiro que pretende proteger
 - ▶ Seleccionar funções auxiliares: Softkey FUNÇÕES AUXILIARES
 - ▶ Activar a protecção do ficheiro: Premir a softkey PROTEGER, o ficheiro é representado através de um símbolo
 - ▶ Você anula a protecção do ficheiro da mesma forma com a softkey UNPROTECT



Escolher editor

- ▶ Desloque a área iluminada na janela da direita para cima do ficheiro que gostaria de abrir
 - ▶ Seleccionar funções auxiliares: Softkey FUNÇÕES AUXILIARES
 - ▶ Escolha do editor com o qual se pretende abrir o ficheiro escolhido: Premir a softkey SELECCIONAR EDITOR
 - ▶ Marcar o editor pretendido
 - ▶ Para abrir o ficheiro, premir a softkey OK



Activar ou desactivar os aparelhos USB

- ▶ Seleccionar funções auxiliares: Softkey FUNÇÕES AUXILIARES
 - ▶ Comutação de régua de softkeys
 - ▶ Seleccionar a softkey para activar ou desactivar



Transmissão de dados para/de uma base de dados externa




Antes de poder transferir dados para um suporte de dados externo, você tem que ajustar a conexão de dados, se necessário (ver „Ajuste da conexão de dados“ na página 408).



Chamar a Gestão de Ficheiros



Seleccionar a divisão de ecrã para a transmissão de dados: Premir a softkey **JANELA**. Selecciona em ambas as metades do ecrã o directório pretendido. O TNC visualiza na metade esquerda do ecrã **1** todos os ficheiros que estão armazenados no TNC, e na metade direita do ecrã **2** todos os ficheiros que estão armazenados no suporte de dados externo. Com a Softkey **VISUALIZAR FICHEIROS** ou **VISUALIZAR ÁRVORE** pode alternar entre a vista de pastas e a vista de ficheiros.

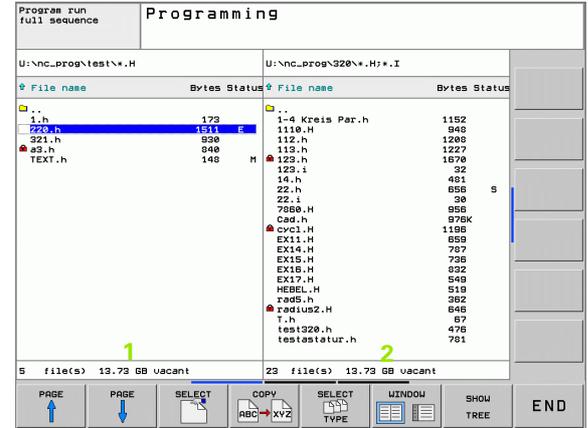

Utilize as teclas de setas para mover o cursor sobre o ficheiro que pretende transmitir



Mover o cursor para cima e para baixo, numa janela



Mover o cursor da janela direita para a janela esquerda, e vice-versa

Se pretender copiar do TNC para um suporte de dados externo, desloque o cursor na janela esquerda sobre o ficheiro que se pretende transmitir.

Transmitir um só ficheiro: Posicionar a área iluminada sobre o ficheiro pretendido, ou



transmitir vários ficheiros: Premir a softkey **MARCAR** (na segunda régua de softkeys, ver „Marcar os ficheiros“, na página 68) e marcar os ficheiros respectivos. Com a softkey de retorno sair de novo da função **MARCAR**

Premir a softkey **COPIAR**



Confirmar com a softkey OK ou com a tecla ENT. O TNC acende uma janela de visualização de estado, em programas mais extensos, que informa sobre a continuação do processo de copiar.



Finalizar a transmissão de dados: Deslocar o cursor para a janela da esquerda e premir a softkey JANELA. O TNC volta a visualizar a janela standard para a gestão de ficheiros



Para escolher um outro directório em caso de dupla representação da janela de ficheiros, prima a softkey MOSTRAR ÁRVORE. Se premir a softkey MOSTRAR FICHEIROS, o TNC mostra o conteúdo dos directórios escolhidos!



Copiar o ficheiro para um outro directório

- ▶ Seleccionar a divisão do ecrã com janelas do mesmo tamanho
- ▶ Visualizar os directórios em ambas as janelas: Premir a softkey MOSTRAR ÁRVORE

Janela direita:

- ▶ Deslocar o cursor para o directório para onde pretende copiar os ficheiros e com a softkey MOSTRAR FICHEIROS visualizar os ficheiros existentes neste directório

Janela esquerda:

- ▶ Seleccionar o directório com os ficheiros que pretendo copiar, e visualizar os ficheiros com a softkey MOSTRAR FICHEIROS



- ▶ Visualizar as funções para marcação dos ficheiros



- ▶ Deslocar o cursor para o ficheiro que pretende copiar, e depois marcar. Se desejar, marque mais ficheiros da mesma maneira



- ▶ Copiar os ficheiros marcados para o directório de destino

Outras funções de marcação: ver „Marcar os ficheiros“, na página 68.

Se você tiver marcado ficheiros na janela da esquerda e também na da direita, o TNC copia a partir do directório em que se encontra o cursor.

Escrever sobre os ficheiros

Se copiar ficheiros para um directório onde já existam ficheiros com o mesmo nome, o TNC emite o aviso de erro „Ficheiro protegido“.

Utilize a função MARCAR para substituir o ficheiro:

- ▶ Substituir vários ficheiros: Na janela sobreposta, marcar „Ficheiros existentes“ e, se necessário, „ficheiro protegido“ e premir a softkey OK ou
- ▶ Não substituir nenhum ficheiro: Premir a softkey INTERROMPER

O TNC na rede



Para conectar o seu cartão Ethernet à sua rede, ver „Interface Ethernet”, na página 413.

O TNC regista avisos de erro durante a operação de rede (ver „Interface Ethernet” na página 413).

Se o TNC estiver ligado a uma rede, o TNC mostra a base de dados ligada na janela de directórios **1** (ver figura à direita). Todas as funções anteriormente descritas (seleccionar suporte de dados, copiar ficheiros, etc.) têm validade igualmente para suportes de dados em rede, desde que o permita a sua licença de alcance.


Unir e desunir suporte de dados em rede

PGM
MGT

- ▶ Seleccionar Gestão de ficheiros: Premir a tecla PGM MGT, e se necessário seleccionar com a softkey JANELA a divisão do ecrã, de forma a ficar como na figura em cima à direita

REDE

- ▶ Gerir redes: Premir a softkey REDE (segunda régua de softkeys). O TNC visualiza na janela direita **2** possíveis redes a que você tem acesso. Com as softkeys a seguir descritas, você determina as uniões para cada base de dados

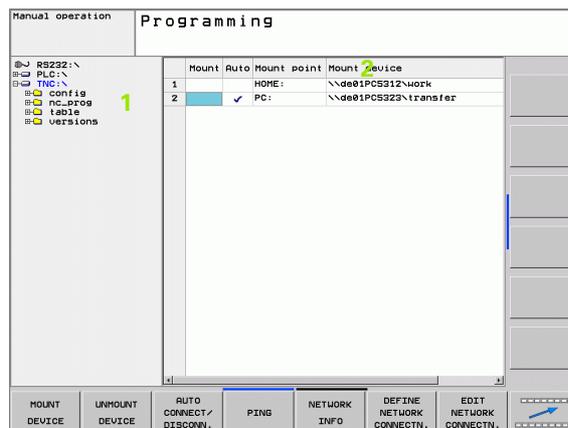

Função

Softkey

Realizar a ligação de rede, o TNC marca a coluna **Mnt.**, quando a ligação está activa.

MONTAR
APARELHO

Finalizar a união em rede

NAO MONT.
APARELHO

Efectuar automaticamente a união em rede ao ligar o TNC. O TNC marca a coluna **Auto**, quando a ligação é realizada automaticamente

MONTAR
AUTOM.

Utilize a função PING para testar a ligação de rede

PING

Se premir a softkey INFO DE REDE, o TNC mostra os ajustes actuais de rede

NETWORK
INFO



Aparelhos USB no TNC

É bastante fácil guardar dados através de aparelhos USB ou instalar dados no TNC. O TNC suporta os seguintes blocos de aparelhos USB:

- Bases de dados em disquetes com sistema de ficheiros FAT/VFAT
- Memory-Sticks com sistema de ficheiros FAT/VFAT
- Disco rígido com sistema de ficheiros FAT/VFAT
- Base de dados em CD-ROM com sistema de ficheiros Joliet (ISO9660)

Estes aparelhos USB são reconhecidos automaticamente pelo TNC logo após a ligação deste aos mesmos. O TNC não suporta aparelhos USB com outros sistemas de ficheiros (por exemplo, NTFS). Aquando da ligação, o TNC emite um aviso de erro.



O TNC emite também um aviso de erro, se ligar Hub USB. Neste caso, basta confirmar o aviso com a tecla CE.

Em princípio, todos os aparelhos USB com os sistemas de dados acima referidos podem ser ligados ao TNC. Se ocorrerem problemas, contacte a HEIDENHAIN.

Na gestão de ficheiros poderá verificar a existência de aparelhos USB como bases de dados independentes no directório, para que possa usar as correspondentes funções descritas nos parágrafos anteriores para gestão de ficheiros.

Para retirar um aparelho USB, proceda da seguinte forma:



- ▶ Seleccionar Gestão de ficheiros: Premir a tecla PGM MGT



- ▶ Seleccionar a janela da esquerda com a tecla de seta



- ▶ Seleccionar o aparelho USB a retirar com uma tecla de seta



- ▶ Continuar a comutar a régua de softkeys



- ▶ Seleccionar funções auxiliares



- ▶ Seleccionar funções para retirar aparelhos USB: O TNC retira o aparelho USB do directório



- ▶ Finalizar a gestão de ficheiros

Com o procedimento inverso poderá voltar a ligar um aparelho USB retirado, para o que deverá activar a seguinte softkey:



- ▶ Seleccionar funções para voltar a ligar aparelhos USB

4.4 Abrir e introduzir programas

Estrutura de um programa NC com formato em texto claro HEIDENHAIN

Um programa de maquinação é composto por uma série de frases de programa. A figura à direita apresenta os elementos de uma frase.


O TNC numera as frases de um programa de maquinação em sequência ascendente.

A primeira frase de um programa é caracterizada com **BEGIN PGM**, com o nome do programa e a unidade de medida utilizada.

As frases seguintes contêm informações sobre:

- O bloco
- Definições da ferramenta e chamadas da ferramenta
- Avanços e rotações
- Movimentos de trajectória, ciclos e outras funções

A última frase de um programa é caracterizada com **END PGM**, com o nome do programa e a unidade de medida utilizada.

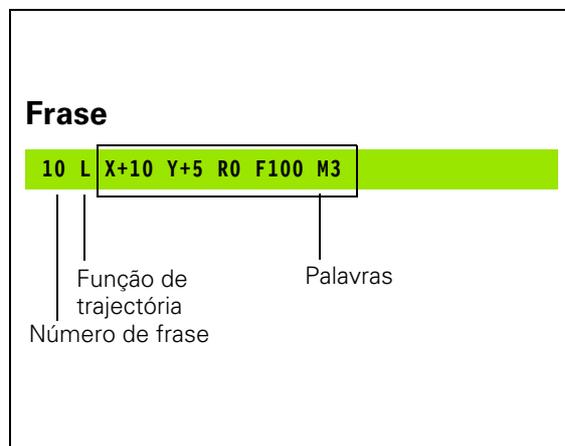

Definir o bloco: BLK FORM

Logo a seguir a ter aberto um programa, defina uma peça em forma de rectângulo sem ter sido maquinada. Para definir o bloco, prima a softkey SPEC FCT e no final a softkey BLK FORM. O TNC precisa desta definição para as simulações gráficas. Os lados do paralelepípedo podem ter uma longitude máxima de 100 000 mm, e ser paralelos aos eixos X, Y e Z. Este bloco está determinado por dois pontos de duas esquinas:

- Ponto MIN: Coordenada X, Y e Z mínimas do paralelepípedo; introduzir valores absolutos
- Ponto MÁX: Coordenada X, Y e Z máximas do paralelepípedo; introduzir valores absolutos



A definição de bloco só é necessária se você quiser testar graficamente o programa!



Abrir um novo programa de maquinação

Introduz um programa de maquinação sempre no modo de funcionamento **Memorização/Edição de Programas**. Exemplo para a abertura de um programa:



Seleccionar o modo de funcionamento **Memorização/Edição de programas**



Chamar a Gestão de Ficheiros: Premir a tecla PGM MGT

Seleccione o directório onde pretende memorizar o novo programa:

NOME DO FICHEIRO = 123.H



Introduzir o novo nome do programa e confirmar com a tecla ENT



Seleccionar a unidade de medida: Premir a tecla MM ou POLEG. O TNC passa para a janela do programa



premir a softkey **FUNÇÕES ESPECIAIS TNC**



Premir a softkey **FORM BLK**

EIXO DA FERRAMENTA PARALELO A X/Y/Z?



Introduzir o eixo da ferramenta

DEF. BLK-FORM: PONTO MIN.?

0  Introduzir sucessivamente as coordenadas X, Y e Z do ponto MIN

0 

-40 



DEF. BLK-FORM: PONTO MÁX?

100  Introduzir sucessivamente as coordenadas X, Y e Z do ponto MÁX

100 

0 

Exemplo: Visualização do formulário BLK no programa NC

0 BEGIN PGM NOVO MM	Início do programa, nome e unidade de medida
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Eixo da ferramenta, coordenadas do ponto MÍN
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Coordenadas do ponto MÁX
3 END PGM NOVO MM	Fim do programa, nome e unidade de medida

O TNC gera automaticamente os números de frase, bem como as frases **BEGIN** e **END**.



Se não quiser programar qualquer definição de bloco, interrompa o diálogo, em caso de **eixo da ferramenta paralelo X/Y/Z** com a tecla DEL !

O TNC só pode representar o gráfico se o lado mais curto tiver no mínimo 50 µm e o lado mais comprido tiver no máximo 99 999,999 mm.



Programar movimentos da ferramenta em diálogo de texto claro

Para programar uma frase, comece com a tecla de diálogo. Na linha superior do ecrã, o TNC pergunta todos os dados necessários.

Exemplo para um diálogo

 Abrir diálogo

COORDENADAS?

 10 Introduzir coordenada de destino para o eixo X

 20  Introduzir a coordenada de destino para o eixo Y, e passar para a frase seguinte com a tecla ENT

CORRECÇ. RAI0: RL/RR/SEM CORRECÇ.?

 Introduzir „Sem correcção de raio“ e passar à pergunta seguinte com a tecla ENT

AVANÇO F=? / F MAX = ENT

100  Avanço para este movimento de trajectória?100 mm/min, e passar à pergunta seguinte com a tecla ENT


FUNÇÃO AUXILIAR M ?

3  Função auxiliar M3 „Ferramenta ligada“ e com a tecla ENT o TNC finaliza este diálogo

A janela do programa mostra a frase:

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

Funções para a determinação do avanço	Softkey
Deslocação em marcha rápida	
Deslocação com avanço calculado automaticamente a partir da frase TOOL CALL	
Deslocar com o avanço programado (unidade mm/min)	

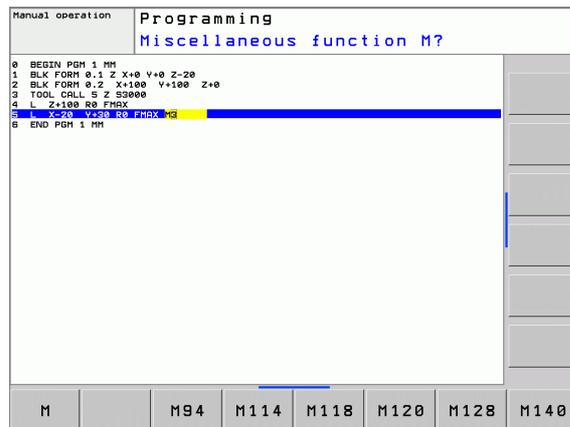

Funções para o diálogo	Tecla
Saltar frase de diálogo	
Finalizar diálogo antes de tempo	
Interromper e apagar diálogo	

Aceitar a posição real

O TNC permite aceitar no programa a actual posição da ferramenta, p.ex. se

- programar frases de deslocação
- programar ciclos
- Definir as ferramentas com **TOOL DEF**

Para aceitar os valores de posição correctos, proceda da seguinte forma:

- ▶ Posicionar o campo de introdução no lugar de uma frase onde você quer aceitar uma posição



- ▶ Seleccionar aceitar a posição real: O TNC visualiza na régua de softkeys os eixos com as posições que você pode aceitar



- ▶ Seleccionar eixo: O TNC escreve no campo de introdução activado, a posição actual no eixo seleccionado



O TNC aceita no plano de maquinação sempre as coordenadas do ponto central da ferramenta, mesmo se estiver activada a correcção do raio da ferramenta.

O TNC aceita no eixo da ferramenta sempre a coordenada da ponta da ferramenta, tendo sempre em conta a correcção activada da longitude da ferramenta.

Editar o programa

Enquanto você cria ou modifica um programa de maquinação, você pode seleccionar com as teclas de setas ou com as softkeys, cada linha existente no programa e palavras individualmente de uma frase:

Função	Softkey/Teclas
Passar para a página de trás	
Passar para a página da frente	
Salto para o início do programa	
Salto para o fim do programa	
Modificar no ecrã a posição da frase actual. Assim, você pode mandar visualizar mais frases de programa que estão programadas antes da frase actual	
Modificar no ecrã a posição da frase actual. Assim, você pode mandar visualizar mais frases de programa que estão programadas depois da frase actual	
Saltar de frase para frase	 
Seleccionar uma só palavra numa frase	 
Seleccionar uma determinada frase: Premir a tecla GOTO, introduzir o número da frase pretendido e confirmar com a tecla ENT.	

Função	Softkey/Tecla
Colocar em zero o valor de uma palavra seleccionada	
Apagar o valor errado	
Apagar aviso de erro (fixo)	
Apagar palavra seleccionada	
Apagar frase seleccionada	
Apagar ciclos e partes de programa	
Acrescentar a última frase que foi editada ou apagada	

Acrescentar frases onde quiser

- ▶ Selecione a frase a seguir à qual pretende acrescentar uma nova frase, e abra o diálogo

Modificar e acrescentar palavras

- ▶ Selecione uma palavra numa frase e escreva o novo valor por cima. Enquanto você tiver a palavra seleccionada, você dispõe do diálogo em texto claro.
- ▶ Terminar as alterações: Premir a tecla END

Quando acrescentar uma palavra, active as teclas de setas (para a direita ou para a esquerda) até aparecer o diálogo pretendido, e introduza o valor pretendido.

Procurar palavras iguais em frases diferentes

Para esta função, colocar a softkey DESENH AUTOM em DESLIGADO.



Seleccionar uma palavra numa frase: Ir premindo as teclas de setas até que a palavra pretendida fique marcada



Seleccionar uma frase com as teclas de setas



A marcação está na frase agora seleccionada, sobre a mesma palavra, tal como na outra frase anteriormente seleccionada.



Se tiver iniciado a procura em programas muito longos, o TNC apresenta uma janela com a visualização do progresso. Pode ainda interromper a procura premindo uma softkey.

O TNC aceita no eixo da ferramenta sempre a coordenada da ponta da ferramenta, tendo sempre em conta a correcção activada da longitude da ferramenta.

Encontrar um texto qualquer

- ▶ Seleccionar a função de procura: Premir a softkey PROCURAR. O TNC visualiza o diálogo **Procurar texto**:
- ▶ Introduzir o texto procurado
- ▶ Procurar texto: Premir a softkey EXECUTAR

Marcar, copiar, apagar e acrescentar partes de programa

Para copiar programas parciais dentro de um programa NC, ou num outro programa NC, o TNC põe à disposição as seguintes funções: Ver tabela em baixo.

Para copiar programas parciais, proceda da seguinte forma:

- ▶ Seleccionar a régua de softkeys com as funções de marcação
- ▶ Seleccionar a primeira (última) frase do programa parcial que se pretende copiar
- ▶ Marcar a primeira (última) frase: Premir a softkey MARCAR BLOCO. O TNC coloca um cursor na primeira posição do número da frase, e acende a softkey INTERROMPER MARCAÇÃO
- ▶ Desloque o cursor para a última (primeira) frase do programa parcial que pretende copiar ou apagar. O TNC apresenta todas as frases marcadas numa outra cor. Você pode em qualquer altura finalizar a função de marcação, premindo a softkey INTERROMPER MARCAÇÃO
- ▶ Copiar o programa parcial marcado: Premir a softkey COPIAR BLOCO, apagar o programa parcial marcado: Premir a softkey APAGAR BLOCO. O TNC memoriza o bloco marcado
- ▶ Seccione com as teclas de setas a frase atrás da qual você pretende acrescentar o programa parcial copiado (apagado)



Para acrescentar, num outro programa, o programa parcial copiado, seleccione o programa respectivo através da Gestão de Ficheiros, e marque aí a frase por trás da qual você o quer acrescentar.

- ▶ Acrescentar um programa parcial memorizado: Premir a softkey ACRESCENTAR BLOCO
- ▶ Finalizar a função de marcação: Premir a softkey INTERROMPER MARCAÇÃO

Program run full sequence	Programming
	EX11.H
0 BEGIN PGM EX11 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-135 V-40 Z-5	
2 BLK FORM 0.2 X+30 V+40 Z+0	
3 TOOL DRLL 5 Z S3800 F2222	
4 L X+00 V+0 FMAX	
5 L Z+2 R0 FMAX M13	
6 L Z-5 F200	
7 L X+15.5 V+0 RL	
8 FC DR- R15.5 CCX+0 CCV+0	
9 FLT PDX-70 PDV+0 D05	
10 FSELECT1	
11 FCT DR- RB.3	
12 FCT DR- RB7 CCX+0 CCV+0	
13 FCT DR+ R11 CCX-70 CCV+0	
14 FCT DR+ R0B CCX+0 CCV+0	
15 FCT DR- RB.3	
16 FCT DR- R35 CCX-70 CCV+0	
17 FSELECT1	
18 FLT	
19 FCT X+15.5 V+0 DR- R15.5 CCX+0 CCV+0	
20 L X+30 V+0 R0	
21 L Z+2	
22 L Z+100 R0 FMAX M30	
23 L X+0	
24 L Z-5	
25 L IX+0.25 RL	
26 CC X+0 V+0	
27 C X+0.25 DR+	
28 L IX-0.25 R0	
29 L Z+10	
30 L X+0 V+0	
31 END PGM EX11 MM	

CANCEL SELECTION
DELETE BLOCK
INSERT BLOCK
COPY BLOCK
[List Icon]
[List Icon]
INSERT LAST NC BLOCK



Função	Softkey
Ligar a função de marcação	SELECAR BLOCO
Desligar a função de marcação	CANCELAR MARCAR
Apagar o bloco marcado	APAGAR BLOCO
Acrescentar na memória o bloco existente	INSERIR BLOCO
Copiar o bloco marcado	COPIAR BLOCO

A função de busca do TNC

Com a função de busca do TNC, você pode procurar os textos que quiser dentro de um programa e quando for necessário, também substituir por um novo texto.

Procurar quaisquer textos

- ▶ Se necessário, seleccionar a frase onde está memorizada a palavra que se procura



- ▶ Seleccionar a função de procura: O TNC acende a janela de procura e visualiza na régua de softkeys as funções de procura disponíveis (ver tabela funções de procura)



- ▶ Introduzir o texto a procurar. Ter atenção à escrita em maiúsculas



- ▶ Iniciar processo de procura: O TNC visualiza na régua de softkeys as opções de procura disponíveis (ver tabela opções de procura na página seguinte)




- ▶ Iniciar processo de procura: O TNC salta para a frase seguinte, onde está memorizado o texto procurado



- ▶ Repetir processo de procura: O TNC salta para a frase seguinte, onde está memorizado o texto procurado



- ▶ Terminar a função de procura

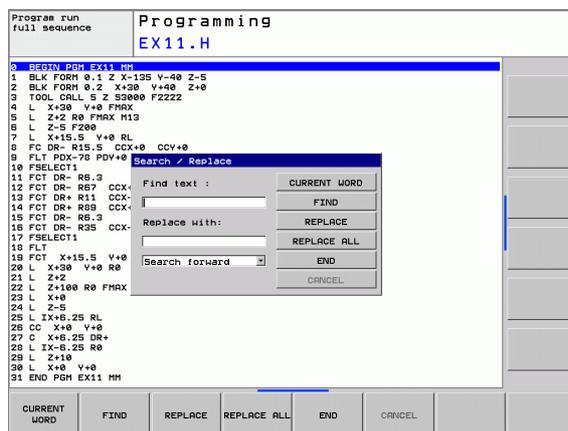

Procurar/Substituir quaisquer textos



A função Procurar/Substituir não é possível, se

- estiver protegido um programa
- o programa do TNC estiver a ser executado

Na função SUBSTITUIR TUDO ter em atenção que não substitui acidentalmente textos que deveriam permanecer inalterados. Os textos substituídos estão irremediavelmente perdidos.



4.4 Abrir e introduzir programas

- ▶ Se necessário, seleccionar a frase onde está memorizada a palavra que se procura



- ▶ Seleccionar a função de procura: O TNC acende a janela de procura e visualiza na régua de softkeys as funções de procura disponíveis



- ▶ Activar substituição: O TNC visualiza na janela não iluminada uma outra possibilidade de introdução para o texto, que deve ser aplicada



- ▶ Introduzir o texto a procurar. Ter atenção à escrita em maiúsculas. Confirmar com a tecla ENT



- ▶ Introduzir o texto que deve ser aplicado. Ter atenção às maiúsculas



- ▶ Iniciar processo de procura: O TNC visualiza na régua de softkeys as opções de procura disponíveis (ver tabela opções de procura)



- ▶ Se necessário, modificar opções de procura



- ▶ Iniciar processo de procura: O TNC salta para o texto procurado seguinte



- ▶ Para substituir o texto e saltar de seguida para a próxima posição de descoberta: Premir a softkey SUBSTITUIR ou para substituir todos os pontos de texto encontrados: Premir a softkey SUBSTITUIR TUDO ou para não substituir o texto e saltar de seguida para a próxima posição de descoberta: Premir a softkey PROCURAR



- ▶ Terminar a função de procura



4.5 Gráfico de programação

Desenvolvimento com ou sem gráfico de programação

Enquanto você cria um programa, o TNC pode visualizar o contorno programado com um gráfico 2D.


- ▶ Para a divisão do ecrã mudar o programa para a esquerda e o gráfico para a direita: Premir a tecla SPLIT SCREEN e premir a tecla PROGRAMA + GRÁFICO



- ▶ Colocar a softkey DESENH. AUTOM em LIGADO. Enquanto você vai introduzindo as frases do programa, o TNC vai visualizando cada um dos movimentos programados na janela do gráfico, à direita.

Se não pretender visualizar o gráfico, coloque a softkey DESENH. AUTOM EM DESLIGADO.

DESENH. AUTOM LIGADO não visualiza repetições parciais dum programa.

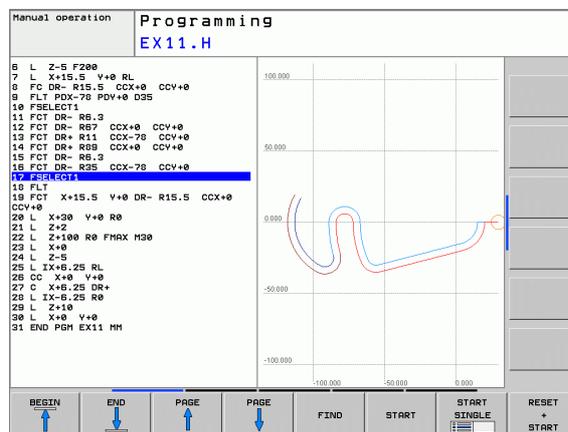

Efectuar o gráfico para o programa existente

- ▶ Com as teclas de setas seleccione a frase até à qual se deve realizar o gráfico, ou prima IR PARA, e introduza directamente o número de frase pretendido



- ▶ Criar gráfico: Premir a softkey RESET + START

Outras funções:

Função	Softkey
Efectuar por completo um gráfico de programação	
Efectuar um gráfico de programação frase a frase	
Efectuar por completo um gráfico de programação ou completar depois de REPOR + ARRANQUE	
Parar o gráfico de programação. Esta softkey só aparece enquanto o TNC efectua um gráfico de programação	



Acender e apagar o número da frase



► Comutação de régua de softkeys: Ver figura em cima, à direita



► Indicar números de frase: Softkey VISUALIZAR INDICAÇÕES APAGADA sobre VISUALIZAR

► Omitir números de frase: Softkey VISUALIZAR INDICAÇÕES APAGADA sobre APAGAR

Apagar o gráfico



► Comutação de régua de softkeys: Ver figura em cima, à direita



► Apagar o gráfico: Premir a softkey APAGAR GRÁFICO

Ampliar ou reduzir um pormenor

Você pode determinar a vista de um gráfico. Com uma margem, você selecciona o pormenor para o ampliar ou reduzir.

► Seleccionar a régua de softkeys para ampliação/redução do pormenor (segunda régua, ver figura no centro, à direita)


Assim, fica-se com as seguintes funções à disposição:

Função	Softkey
Acender e deslocar a margem. Para deslocar, mantenha premida a respectiva softkey	
Reduzir a margem - para reduzir, mantenha premida a softkey	
Ampliar a margem - para ampliar, mantenha premida a softkey	



► Com a softkey PORMENOR BLOCO aceitar o campo seleccionado

Com a softkey BLOCO COMO BLK FORM, você volta a produzir o pormenor original.

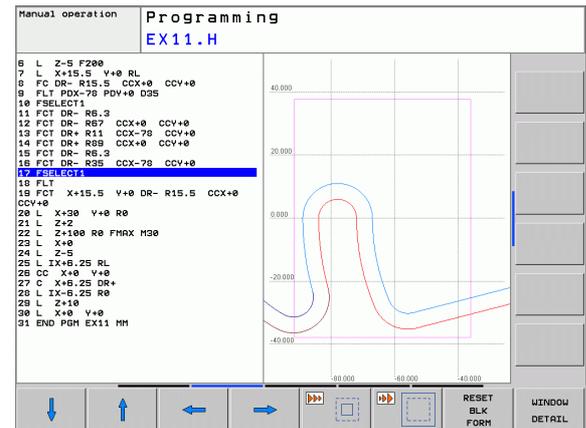

4.6 Acrescentar comentários

Aplicação


Poderá introduzir comentários num programa de maquinação, para explicar passos do programa ou para efectuar indicações.

Acrescentar linhas de comentários

- ▶ Seleccionar a frase por detrás da qual você pretende acrescentar o comentário
- ▶ Escolher a softkey FUNÇÕES ESPECIAIS TNC
- ▶ Escolher a softkey COMMENT
- ▶ Introduzir comentário através do teclado do ecrã (tecla GOTO) ou, no caso de existir, através de um teclado USB e finalizar a frase com a tecla END

Funções ao editar o comentário

Função	Softkey
Saltar no início do comentário	
Saltar no fim do comentário	
Saltar no início de uma palavra. As palavras tem que ser separadas por um espaço	
Saltar no fim de uma palavra. As palavras tem que ser separadas por um espaço	
Comutar entre o modo de acrescentar e de escrever por cima	

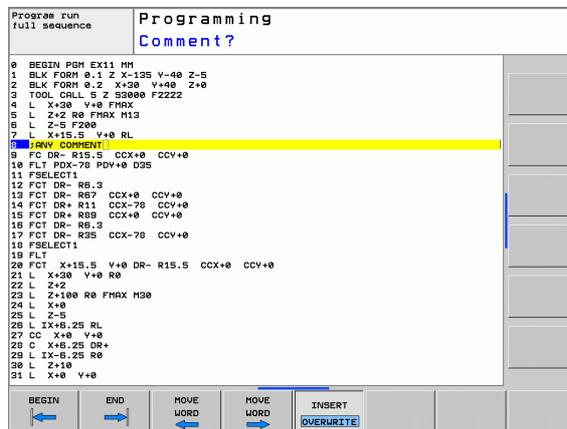


4.7 A calculadora

Comando

O TNC dispõe de uma calculadora com as funções matemáticas mais importantes.

- ▶ Com a tecla CALC iluminar a calculadora ou voltar a fechá-la
- ▶ Escolher funções de cálculo através de breves comandos com softkeys.

Função de cálculo	Breve comando (tecla)
Somar	+
Subtrair	-
Multiplicar	*
Dividir	/
Cálculo entre parênteses	()
Arco-co-seno	ARC
Seno	SIN
Co-seno	COS
Tangente	TAN
potenciar valores	X^Y
Tirar a raiz quadrada	SQRT
Função de inversão	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Valor para adicionar à memória intermédia	M+
Armazenar valor em memória intermédia	MS
Chamar memória intermédia	MR
Apagar a memória intermédia	MC
Logaritmo natural	LN
Logaritmo	LOG
Função exponencial	e^x
Verificar sinal	SGN
Construir valor absoluto	ABS

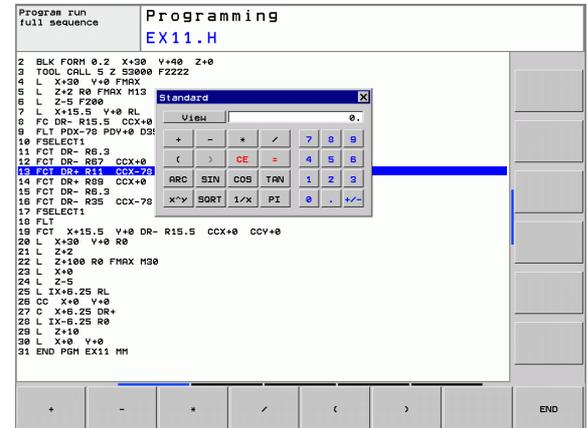

Função de cálculo	Breve comando (tecla)
cortar posições depois de vírgula	INT
cortar posições depois de vírgula	FRAC
Valor de módulo	MOD
Escolher vista	Vista
Apagar valor	DEL

Aceitar no programa o valor calculado

- ▶ Com as teclas de setas, seleccionar a palavra onde deve ser aceite o valor calculado
- ▶ Com a tecla CALC iluminar a calculadora e executar o cálculo pretendido
- ▶ Premir a tecla „Aceitar posição real“. O TNC ilumina uma régua de softkeys
- ▶ Premir a softkey CALC: O TNC aceita o valor no campo de introdução activado e fecha a calculadora



4.8 Os avisos de erro

Mostrar erro

O TNC mostra erros, entre outros, através de:

- introduções erradas
- erros de lógica no programa
- elementos de contorno não executáveis
- aplicações irregulares do apalpador

Um erro surgido é mostrado na linha superior a vermelho. Para isso, os avisos de erro longos ou com várias linhas são apresentados de forma reduzida. Se surgir um erro no modo de funcionamento Paralelo, isso é indicado com a palavra „Erro” a vermelho. A janela de erros contém todas as informações sobre os erros em espera.

Se excepcionalmente surgir um „erro no processamento de dados”, o TNC abre automaticamente a janela de erros. Este tipo de erro não é possível eliminar. Encerre o sistema e inicie o TNC novamente.

O aviso de erro surge na linha superior até ser apagado ou até ser substituído por um erro de maior prioridade.

Um aviso de erro contendo o número de uma frase de programa foi originado por esta frase ou por uma anterior.

Abrir a janela de erros



- ▶ Prima a tecla ERR. O TNC abre a janela de erros e mostra na totalidade todos os avisos de erro acumulados.

Fechar a janela de erros



- ▶ Prima a softkey FIM – ou



- ▶ prima a tecla ERR. O TNC fecha a janela de erros



Avisos de erro detalhados

O TNC mostra possibilidades para a origem dos erros e possibilidades para eliminar os erros:

- ▶ Abrir a janela de erros



- ▶ Informações para a origem e eliminação de erros: Posicione a área iluminada sobre os avisos de erro e prima a softkey INFO. O TNC abre uma janela com informações sobre a origem e eliminação de erros
- ▶ Sair da Info: prima de novo a softkey INFO

Softkey DETALHES

A softkey DETALHES fornece informações sobre os avisos de erro, que são significativos exclusivamente em caso de assistência técnica.

- ▶ Abrir a janela de erros



- ▶ Informações detalhadas sobre avisos de erro: Posicione a área iluminada sobre os avisos de erro e prima a softkey DETALHES. O TNC abre uma janela com informações internas sobre os erros
- ▶ Sair dos detalhes: prima de novo a softkey DETAILS

Apagar erros

Apagar erros fora da janela de erros:



- ▶ Apagar erro/instrução apresentada na linha superior: Premir a tecla CE



Em alguns modos de funcionamento (Exemplo: Editor) não poderá utilizar a tecla CE para apagar os erros, pois a mesma é utilizada para outras funções.

Apagar vários erros:

- ▶ Abrir a janela de erros




- ▶ Apagar erros individualmente: posicione a área iluminada sobre os avisos de erro e prima a softkey APAGAR.



- ▶ Apagar todos os erros: Prima a softkey APAGAR TODOS.



Se a origem de um erro não puder ser resolvida, o erro não pode ser apagado. Nesse caso, o aviso de erro mantém-se.

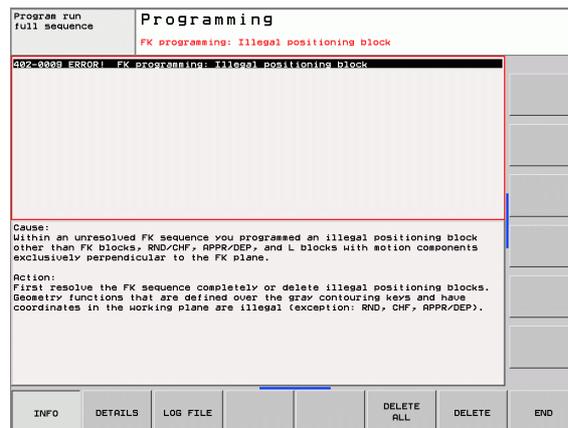

Ficheiro de registo do erro

O TNC memoriza o erro surgido e ocorrências importantes (p. ex. reinício do sistema) num ficheiro de registo do erro. A capacidade do ficheiro de registo de erros é limitada. Quando o ficheiro de registo estiver cheio, o TNC utiliza um segundo ficheiro de registo. Se este também ficar cheio, o primeiro é apagado e escrito novamente, etc. Se necessário, passe do FICHEIRO ACTUAL para o FICHEIRO ANTERIOR, para visualizar o histórico de erros.

▶ Abrir a janela de erros

LOG FILE

▶ Premir a softkey LOGFILE

ERROR LOG FILE

▶ Abrir ficheiro de registo do erro: premir a softkey FICHEIRO DE REGISTO DO ERRO

PREVIOUS FILE

▶ Se necessário, ajustar o ficheiro de registo anterior: Premir a softkey FICHEIRO ANTERIOR

CURRENT FILE

▶ Se necessário, ajustar o ficheiro de registo actual: premir a softkey FICHEIRO ACTUAL

A entrada mais antiga do ficheiro de registo de erros situa-se no início - a mais recente situa-se no fim do ficheiro.

Ficheiro de registo de teclas

O TNC memoriza as introduções de teclas e ocorrências importantes (p. ex. reinício do sistema) num ficheiro de registo de teclas. A capacidade do ficheiro de registo de teclas é limitada. Se o ficheiro de registo ficar cheio, passa-se para um segundo ficheiro de registo. Se este também ficar cheio, o primeiro é apagado e escrito novamente, etc. Se necessário, passe do FICHEIRO ACTUAL para o FICHEIRO ANTERIOR, para visualizar o histórico de introduções.

LOG FILE

▶ Premir a softkey LOGFILE

KEYSTROKE LOG FILE

▶ Abrir ficheiro de registo de teclas: premir a softkey FICHEIRO DE REGISTO DE TECLAS

PREVIOUS FILE

▶ Se necessário, ajustar o ficheiro de registo anterior: Premir a softkey FICHEIRO ANTERIOR

CURRENT FILE

▶ Se necessário, ajustar o ficheiro de registo actual: premir a softkey FICHEIRO ACTUAL

O TNC armazena cada tecla accionada, no processo de operação do teclado, no ficheiro de registo de teclas. A entrada mais antiga do ficheiro de registo situa-se no início - a mais recente situa-se no fim do ficheiro.



Resumo das teclas e softkeys para visualizar os ficheiros de registo:

Função	Softkey/Teclas
Salto para o início do ficheiro de registo	
Salto para o fim do ficheiro de registo	
Ficheiro de registo actual	
Ficheiro de registo anterior	
Linha seguinte/anterior	 
Regressar ao menu principal	

Texto de instruções

Numa operação errada, por exemplo, quando se acciona uma tecla não permitida ou quando se introduz um valor não válido, o TNC avisa-o através de um texto de instruções (a verde) localizado na linha superior dessa operação errada. O TNC apaga o texto de instruções na próxima entrada válida.

Memorizar ficheiros de assistência técnica

Se necessário, poderá memorizar a „situação actual do TNC“, pondo-a ao dispor do técnico de assistência para avaliação da situação. Para isso é memorizado um grupo de ficheiros de assistência técnica (ficheiros de registo de erros e teclas bem como outros ficheiros, que fornecem informações sobre a situação actual da máquina e a operação).

Se repetir a função „armazenar ficheiros de assistência“, o grupo de ficheiros de assistência anteriormente memorizados serão substituídos.

Memorizar ficheiros de assistência técnica:

- ▶ Abrir a janela de erros



- ▶ Premir a softkey LOGFILE



- ▶ Memorizar ficheiros de assistência técnica: Premir a softkey MEMORIZAR FICHEIROS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA





5

Programar: Ferramentas



5.1 Introduções relativas à ferramenta

Avanço F

O avanço **F** é a velocidade em mm/min (poleg./min) com que se desloca a ferramenta na sua trajectória. O avanço máximo pode ser diferente para cada máquina, e está determinado por parâmetros da máquina.

Introdução

Você pode introduzir o avanço na frase **TOOL CALL** (chamada da ferramenta) e em cada frase de posicionamento (ver „Elaboração de frases de programa com as teclas de movimentos de trajectória” na página 117).

Marcha rápida

Para a marcha rápida, introduza **F MAX**. Para introduzir **F MAX** na pergunta de diálogo **Avanço F= ?** prima a tecla ENT ou a softkey FMAX.




Para deslocar a sua máquina em marcha rápida, você também pode programar o valor numérico respectivo, p.ex. **F30000**. Esta marcha rápida, em oposição a **FMAX** não actua frase a frase. Actua até você programar um novo avanço.

Tempo de actuação

O avanço programado com um valor numérico é válido até que se indique um novo avanço em outra frase. **F MAX** só é válido para a frase em que foi programado. Depois da frase com **F MAX**, volta a ser válido o último avanço programado com um valor numérico.

Modificação durante a execução do programa

Durante a execução do programa, pode-se modificar o avanço com o potenciômetro de override F para esse avanço.

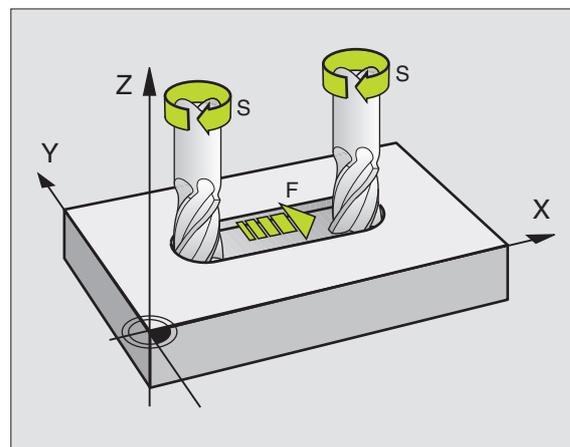

Rotações S da ferramenta

Você introduz as rotações S da ferramenta em rotações por minuto (rpm) numa frase **TOOL CALL** (chamada da ferramenta).

Programar uma modificação

No programa de maquinação podem-se modificar as rotações da ferramenta com uma frase **TOOL CALL**, na qual se introduz unicamente o novo número de rotações:

TOOL
CALL

- ▶ Programar a chamada da ferramenta: Premir a tecla **TOOL CALL**
- ▶ Passar a pergunta do diálogo **Número de Ferramenta?** com a tecla **NO ENT**
- ▶ Passar a pergunta do diálogo **Eixo de Ferramenta paralelo Y/Y/Z?** com a tecla **NO ENT**
- ▶ No diálogo **Rotações S da Ferramenta?** introduzem-se as novas rotações da ferramenta, e confirma-se com a tecla **END**

Modificação durante a execução do programa

Durante a execução do programa, você pode modificar as rotações com o potenciômetro de override S.



5.2 Dados da ferramenta

Condição para a correcção da ferramenta

Normalmente, você programa as coordenadas dos movimentos de trajectória tal como a peça está cotada no desenho. Para o TNC poder calcular a trajectória do ponto central da ferramenta, isto é, para poder realizar uma correcção da ferramenta, você tem que introduzir a longitude e o raio de cada ferramenta utilizada.

Você pode introduzir os dados da ferramenta com a função TOOL DEF directamente no programa, ou em separado nas tabelas de ferramentas. Se introduzir os dados da ferramenta em tabelas, você dispõe de outras informações específicas da ferramenta. O TNC tem em conta todas as informações introduzidas quando se executa o programa de maquinação.

Número da ferramenta e nome da ferramenta

Cada ferramenta é caracterizada com um número de 0 a 9999. Quando você trabalha com tabelas de ferramenta, você pode utilizar números mais elevados e pode para além disso indicar nomes de ferramentas. Os nomes das ferramentas podem consistir no máximo de 16 caracteres.

A ferramenta com o número 0 determina-se como ferramenta zero, e tem a longitude $L=0$ e o raio $R=0$. Nas tabelas de ferramentas, você deve definir também a ferramenta T0 com $L=0$ e $R=0$.

Longitude L da ferramenta

Você pode determinar a longitude L da ferramenta de duas maneiras:

Diferença entre a longitude da ferramenta e a longitude zero de uma ferramenta zero L0



Sinal:

$L > L_0$: A ferramenta é mais comprida do que a ferramenta zero

$L < L_0$: A ferramenta é mais curta do que a ferramenta zero

Determinar a longitude:

- ▶ Deslocar a ferramenta zero para a posição de referência, segundo o eixo da ferramenta (p.ex. superfície da peça com $Z=0$)
- ▶ Colocar em zero a visualização do eixo da ferramenta (fixar ponto de referência)
- ▶ Trocar pela ferramenta seguinte
- ▶ Deslocar a ferramenta para a mesma posição de referência que a ferramenta zero
- ▶ A visualização do eixo da ferramenta indica a diferença de longitude em relação à ferramenta zero
- ▶ Aceitar o valor com a tecla „Aceitar posição real“ na frase DEF FERR ou aceitar na tabela de ferramentas

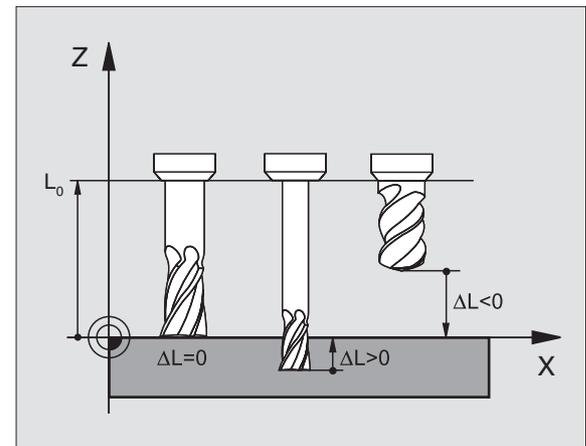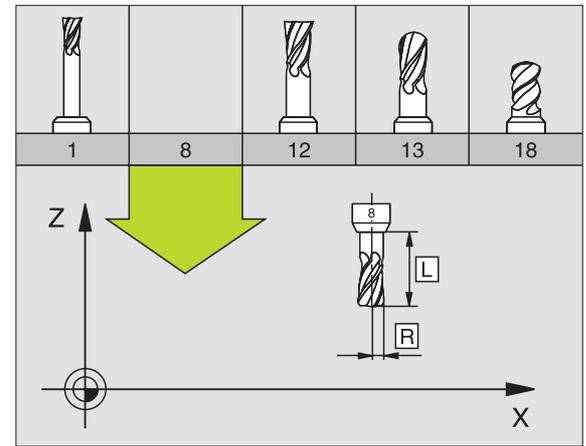

Determine a longitude L com um aparelho de ajuste prévio

Introduza o valor calculado directamente na definição da ferramenta TOOL DEF ou na tabela de ferramentas.

Raio R da ferramenta

Você introduz directamente o raio R da ferramenta.

Valores delta para longitudes e raios

Os valores delta indicam desvios da longitude e do raio das ferramentas.

Um valor delta positivo corresponde a uma medida excedente (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Numa maquinação com medida excedente, introduza este valor excedente na programação por meio de uma chamada da ferramenta **TOOL CALL**.

Um valor delta negativo significa uma submedida (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Regista-se uma submedida na tabela de ferramentas para o desgaste da ferramenta.


Você introduz os valores delta como valores numéricos; numa frase **TOOL CALL**, você pode também admitir um parâmetro Q como valor.

Campo de introdução: Os valores delta podem ter no máximo $\pm 99,999$ mm.



Os valores delta da tabela de ferramentas influenciam na representação gráfica da **ferramenta**. A representação da **peça** na simulação permanece invariável.

Os valores delta da frase TOOL CALL modificam na simulação o tamanho representado da **peça**. O **tamanho da ferramenta** simulado permanece invariável.

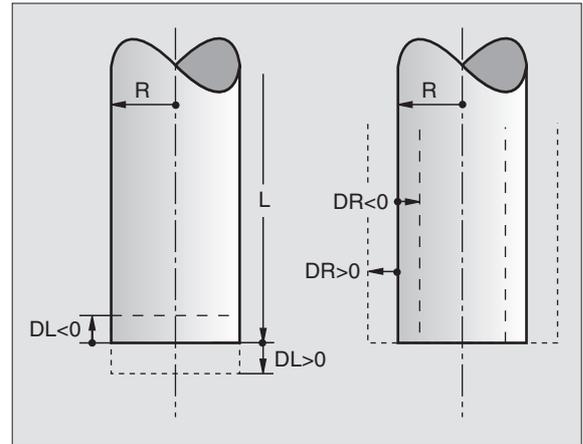**Introduzir os dados da ferramenta no programa**

Você determina o número, a longitude e o raio para uma determinada ferramenta uma única vez no programa de maquinação numa frase **TOOL DEF**:

- ▶ Seleccionar a definição de ferramenta: Premir a tecla TOOL DEF

TOOL
DEF

- ▶ **Número da ferramenta:** Com o número de ferrta. determina-se claramente uma ferramenta
- ▶ **Longitude da ferramenta:** Valor de correcção para a longitude
- ▶ **Raio da ferramenta:** Valor de correcção para o raio



Durante o diálogo, você pode acrescentar directamente na caixa de diálogo o valor para a longitude e o raio: Premir a softkey do eixo pretendido.

Exemplo

4 TOOL DEF 5 L+10 R+5

Introduzir os dados da ferramenta na tabela

Numa tabela de ferramentas, você pode definir até 9999 ferramentas memorizar os respectivos dados. Consulte também as funções de edição apresentadas mais adiante neste capítulo: Para poder introduzir mais dados de correção para uma ferramenta (indicar número de ferramenta), acrescente uma linha e aumente os números da ferramenta através de um ponto e um número de 1 até 9 (p. ex. **T 5.2**).

Você utiliza as tabelas de ferramentas nos seguintes casos:

- Se quiser aplicar ferramentas indicadas, como p.ex. brocas escalonadas com várias correções de longitude (Página 102)
- Se a sua máquina estiver equipada com um alternador de ferramentas automático
- se quiser desbaste com o ciclo de maquinação 22 (ver „DESBASTE (ciclo 22)” na página 263)

Tabela de ferramentas: Dados da ferramenta standard

Abrev.	Introduções	Diálogo
T	Número com que se chama a ferramenta no programa (p. ex., 5, indica: 5.2)	–
NOME	Nome com que se chama a ferramenta no programa	Nome da ferramenta ?
L	Valor de correção para a longitude L da ferrta.	Longitude da ferramenta ?
R	Valor de correção para o raio R da ferramenta	Raio R da ferramenta?
R2	Raio R2 da ferramenta para fresa toroidal (só para correção do raio tridimensional ou representação gráfica da maquinação com fresa esférica)	Raio da ferramenta R2?
DL	Valor delta da longitude L da ferramenta	Medida excedente da longitude da ferramenta?
DR	Valor delta do raio R da ferramenta	Medida excedente do Raio da ferramenta ?
DR2	Valor delta do raio R2 da ferramenta	Medida excedente do Raio da ferramenta R2?
TL	Fixar o bloqueio da ferramenta (TL : de T ool L ocked = inglês ferramenta bloqueada)	Ferr.ta bloqueada? Sim = ENT / Não = NO ENT
RT	Número de uma ferrta. gémea - se existir – como ferramenta de substituição (RT : de R eplacement T ool= em ingl. ferramenta de substituição); ver também TIME2	Ferramenta gémea ?
TIME1	Máximo tempo de vida da ferramenta em minutos. Esta função depende da máquina, e está descrita no manual da máquina	Máx. tempo de vida?
TIME2	Máximo tempo de vida da ferrta. num TOOL CALL em minutos: Se o tempo de vida actual atingir ou ultrapassar este valor, por ocasião do TOOL CALL seguinte o TNC activa a ferr.ta gémea (ver também TEMPO ACTUAL)	Máximo tempo de vida em TOOL CALL ?



Abrev.	Introduções	Diálogo
CUR.TIME	Tempo de vida actual da ferramenta em minutos: O TNC contabiliza o tempo de vida actual (CUR.TIME : de CUR rent TIME = inglês tempo actual/corrente) automaticamente. Para ferramentas usadas, você pode fazer uma entrada de dados	Tempo de vida actual ?
TIPO	Tipo de ferramenta: Softkey SELECCIONAR TIPO (3ª régua de softkeys); o TNC acende uma janela onde você pode seleccionar o tipo de ferramenta. Apenas os tipos de ferramentas DRILL e MILL contêm de momento funções	Tipo de ferramenta?
DOC	Comentário sobre a ferramenta (máximo 16 sinais)	Comentário da ferramenta ?
PLC	Informação sobre esta ferramenta que se pretende transmitir para o PLC	Estado do PLC?
LCUTS	Longitude da lâmina da ferramenta para o ciclo 22	Longitude da lâmina do eixo da ferr.ta?
ANGLE	Máximo ângulo de aprofundamento da ferramenta em movimento pendular de aprofundamento para ciclos 22 e 208	Ângulo máximo de penetração ?
CUT	Quantidade de lâminas da ferramenta (máx. 20 lâminas)	Quantidade de lâminas ?
RTOL	Desvio admissível do raio R da ferramenta para reconhecimento de desgaste. Se o valor introduzido for excedido, o TNC bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0 a 0,9999 mm	Tolerância de desgaste: Raio?
LTOL	Desvio admissível da longitude L da ferramenta para reconhecimento de desgaste Se o valor introduzido for excedido, o TNC bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0 a 0,9999 mm	Tolerância de desgaste: Longitude?
DIRECT.	Direcção de corte da ferramenta para medição com ferr.ta a rodar	Direcção de corte (M3 = -)?
TT:R-OFFS	Actualmente ainda não é representado	Raio de desvio da ferramenta ?
TT:L-OFFS	Actualmente ainda não é representado	Longitude de desvio da ferramenta?
LBREAK	Desvio admissível da longitude L da ferramenta para reconhecimento de rotura Se o valor introduzido for excedido, o TNC bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0 a 0,9999 mm	Tolerância de rotura: Longitude?
RBREAK	Desvio admissível do raio R da ferramenta para reconhecimento de rotura. Se o valor introduzido for excedido, o TNC bloqueia a ferramenta (estado L). Campo de introdução: 0 a 0,9999 mm	Tolerância de rotura: Raio?
LIFTOFF	Determinar se o TNC deve retirar a ferramenta uma paragem NC na direcção do eixo da ferramenta positiva, para evitar marcas de corte livre no contorno. Quando o Y estiver definido, o TNC retira a ferramenta 0,1 mm do contorno, quando esta função foi activada no programa NC com M148 (ver „No caso de paragem do NC levantar automaticamente do contorno: M148“ na página 171)	Levantar a ferramenta Y/N ?



Editar tabelas de ferramentas

A tabela de ferramentas válida para a execução do programa tem o nome de ficheiro TOOL.T e deve ser memorizada no directório „table“. A tabela de ferramentas TOOL.T só pode ser editada num modo de funcionamento da máquina.

Às tabelas de ferramentas que pretende arquivar ou pretende utilizar para o Teste de programa, deverá atribuir um outro nome qualquer de ficheiro com a terminação .T. Para os modos de funcionamento „Teste de programa“ e „Programação“ o TNC utiliza como padrão a tabela de ferramentas „simtool.t“, que também é memorizada no directório „table“. Para editar, prima a softkey TABELLEN EDITOR no modo de funcionamento Teste de programa.

Abrir a tabela de ferramentas TOOL.T

- ▶ Seleccionar um modo de funcionamento da máquina qualquer



- ▶ Seleccionar tabela de ferramentas: Premir a softkey TABELA DE FERRAMENTAS



- ▶ Colocar a softkey EDITAR em „ON“

Abrir outra tabela de ferramentas qualquer

- ▶ Seleccionar modo de funcionamento Memorização/Edição do Programa



- ▶ Chamar a Gestão de Ficheiros
- ▶ Visualizar a selecção de ficheiros: Premir a softkey SELECCIONAR TIPO
- ▶ Visualizar os ficheiros do tipo .T: Premir a softkey MOSTRAR .T
- ▶ Seleccionar um ficheiro ou introduza o nome de um ficheiro novo. Confirme com a tecla ENT ou com a softkey SELECCIONAR

Quando tiver aberto uma tabela de ferramentas para editar, pode mover o cursor na tabela com as teclas de setas ou com as softkeys para uma posição qualquer. Em qualquer posição você pode escrever por cima dos valores memorizados e introduzir novos valores. Para mais funções de edição, consultar o quadro seguinte.

Quando o TNC não puder visualizar ao mesmo tempo todas as posições na tabela de ferramentas, aparece na parte superior da coluna o símbolo „>>“ ou „<<“.

T	NAME	L	R	RZ	DL	TIME
0		+0	+0.5	+0	+0	
1	KS	122.0000	+1	+0	+20.0	
2		+22.123	+2	+0	+2	
3		+3	+3	+0	+3	
4		+50	+4	+0	+0	
5		+5	+5	+0	+0	
6		+6	+6	+0	+0.8	
7		+7	+7	+0	+0	
8		+8	+8	+0	+0	
9		+9	+9	+0	+0	
10		+10	+10	+0	+0	
11.1	K15	-111	+11	+0	+0	
12		+112	+12	+0	+0	
13		+13	+13	+0	+5	
14		+14	+14	+0	+1.4	
15		+15	+15	+0	+1.5	
16		+15	+16	+0	+1.5	
17		+15	+17	+0	+1.5	
18		+15	+18	+0	+1.5	
19		+15	+19	+0	+1.5	
20		+15	+20	+0	+1.5	
21	TS-1	+9999.1111	+9999.1111	+0	+0	
22	TS-2	9999.9999	9999.9999	+0	+0	
23.1		+23	+3	+0	+0	
24.1		+24.1	+4	+0	+0	
24.2		+24.2	+4	+0	+0	
25		+25	+5	+0	+0	
26		+26	+6	+0	+0	

Funções de edição para tabelas de ferramentas Softkey

Seleccionar o início da tabela	
Seleccionar o fim da tabela	
Seleccionar a página anterior da tabela	



Funções de edição para tabelas de ferramentas	Softkey
Seleccionar a página seguinte da tabela	
Procurar texto ou números	
Salto para o início da linha	
Salto para o fim da linha	
Copiar a área por detrás iluminada	
Acrescentar a área copiada	
Acrescentar a quantidade de linhas (ferramentas) possíveis de se introduzir no fim da tabela	
Preencher linhas com o número de ferramenta possível de se introduzir	
Apagar a frase actual (ferr.ta)	
Classificar ferramentas após o conteúdo de uma coluna	
Mostrar todos os furos na tabela de ferramentas	
Mostrar todos os apalpadores na tabela de ferramentas	

Sair da tabela de ferramentas

- Chamar a Gestão de Ficheiros e seleccionar um ficheiro de outro tipo, p.ex. um programa de maquinação



Tabela de posições para o alternador de ferramentas



O fabricante da máquina adapta a abrangência de funções à tabela de posições na sua máquina. Consulte o manual da máquina!

Para a troca automática de ferramenta, você precisa da tabela de posições TOOL_P.TCH. O TNC gere várias tabelas de posições com os nomes de ficheiro que quiser. Você selecciona a tabela de posições que pretende activar, para a execução do programa num modo de funcionamento de execução do programa através da gestão de ficheiros (Estado M).

Editar a tabela de posições num modo de funcionamento de execução do programa



- ▶ Seleccionar tabela de ferramentas: Premir a softkey TABELA DE FERRAMENTAS



- ▶ Seleccionar a tabela de posições: Seleccionar a softkey TABELA DE POSIÇÕES




- ▶ Colocar a softkey EDITAR em ON

Escolher a tabela de posições no modo de funcionamento Monitorização/Edição



- ▶ Chamar a Gestão de Ficheiros
- ▶ Visualizar a selecção de ficheiros: Premir a softkey SELECCIONAR TIPO
- ▶ Visualizar os ficheiros do tipo .TCH: Premir a softkey TCH FILES (segunda régua de softkeys).
- ▶ Seleccionar um ficheiro ou introduza o nome de um ficheiro novo. Confirme com a tecla ENT ou com a softkey SELECCIONAR

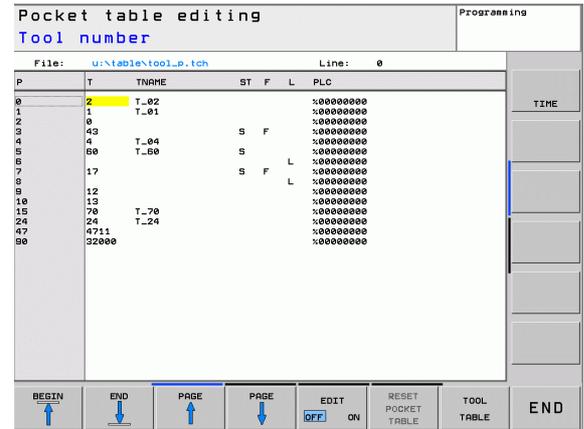

Abrev.	Introduções	Diálogo
P	Número da posição da ferramenta no armazém de ferrtas.	—
T	Número da ferramenta	Número da ferramenta ?
TNAME	Visualização do nome de ferramenta a partir de TOOL.T	—
ST	A ferramenta é um ferramenta especial (ST : de S pecial T ool = em ingl. ferramenta especial); se a sua ferramenta especial bloqueia posições diante e por trás da sua posição, bloqueie a respectiva posição na coluna L (estado L)	Ferramenta especial?
F	Devolver sempre a ferramenta para a mesma posição (F : de F ixed = ingl. determinada)	Posição fixa? Sim = ENT / Não = NO ENT
L	Bloquear posição (L : de L ocked = em ingl. bloqueado, ver também a coluna ST)	Posição bloqueada Sim = ENT / Não = NO ENT
PLC	Informação sobre esta posição da ferramenta que se pretende transmitir para o PLC	Estado do PLC?



Funções de edição para tabelas de posições	Softkey
Seleccionar o início da tabela	
Seleccionar o fim da tabela	
Seleccionar a página anterior da tabela	
Seleccionar a página seguinte da tabela	
Repor no estado inicial a tabela de posições	
Coluna anular coluna número de ferramenta T	
Salto para o início da linha	
Salto para o fim da linha	
Simular troca de ferramenta	
Activar filtro	
Escolher a ferramenta na tabela de ferramentas	
Editar campo actual	
Classificar a vista	



Chamar dados da ferramenta

Programa uma chamada da ferramenta TOOL CALL no programa de maquinação com as seguintes indicações:

- ▶ Seleccionar a chamada da ferrta. com a tecla TOOL CALL



- ▶ **Número da ferramenta:** Introduzir número ou nome da ferramenta. Antes, você tem que definir a ferramenta numa frase **TOOL DEF** ou numa tabela de ferramentas. O TNC fixa o nome numa ferramenta automaticamente entre aspas. Os nomes referem-se a um registo na tabela de ferramentas activada TOOL.T. Para chamar uma ferr.ta com outros valores de correcção, introduza o index definido na tabela de ferr.tas a seguir a um ponto decimal
- ▶ **Eixo da ferramenta paralelo a X/Y/Z:** Introduzir eixo da ferramenta
- ▶ **Rotações S da ferramenta:** Rotações da ferramenta em rotações por minuto
- ▶ **Avanço F:** O avanço fica actuante até você programar um novo avanço numa frase de posicionamento ou numa frase TOOL CALL.
- ▶ **Medida excedente da longitude da ferramenta DL:** Valor delta da longitude da ferramenta
- ▶ **Medida excedente do raio da ferramenta DR:** Valor delta do raio da ferramenta
- ▶ **Medida excedente do raio da ferrta. DR2:** Valor delta do raio da ferramenta 2

Exemplo: Chamada da ferramenta

Chama-se a ferr.ta número 5 no eixo Z da ferr.ta com a velocidade de 2500 rpm/min e um avanço de 350 mm/min. A medida excedente para a longitude da ferramenta é de 0,2 mm ou 0,05 mm, e a submedida para o raio da ferramenta é 1 mm.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

O **D** antes de **L** e **R** representa o valor delta.

Pré-selecção em tabelas de ferramentas

Quando você utiliza tabelas de ferramentas, você faz uma pré-selecção com uma frase **TOOL DEF** para a ferramenta a utilizar a seguir. Para isso, indique o número de ferramenta ou um parâmetro Q, ou o nome da ferramenta entre aspas.



Troca de ferramenta



A troca de ferramenta é uma função dependente da máquina. Consulte o manual da máquina!

Posição de troca de ferramenta

A posição de troca de ferramenta tem que poder atingir-se sem risco de colisão. Com as funções auxiliares **M91** e **M92**, você pode introduzir uma posição de troca fixa da máquina. Se antes da primeira chamada da ferramenta se programar **TOOL CALL 0** o TNC desloca a base da ferramenta para uma posição independente da longitude da ferramenta.

Troca manual da ferramenta

Antes de uma troca manual da ferramenta, para-se o seu cabeçote e desloca-se a ferramenta sobre a posição de troca:

- ▶ Executar um programa para chegar à posição de troca
- ▶ Interromper a execução do programa, ver „Interromper a maquinação“, na página 392
- ▶ Trocar a ferramenta
- ▶ Continuar a execução do programa, ver „Continuar a execução do programa após uma interrupção“, na página 393

Troca automática da ferramenta

Numa troca automática da ferramenta, não se interrompe a execução do programa. Numa chamada da ferramenta com **TOOL CALL**, o TNC troca a ferramenta no armazém de ferramentas.



Troca automática da ferramenta ao exceder-se o tempo de vida: M101



M101 é uma função dependente da máquina. Consulte o manual da máquina!

Quando se atinge o tempo de vida duma ferramenta **TIME2**, o TNC troca automaticamente a ferramenta gémea. Para isso, active a função auxiliar **M101** no princípio do programa. Você pode eliminar a activação de **M101** com **M102**.

Tem lugar a troca automática da ferramenta

- a seguir à próxima frase NC depois de passado o tempo de vida ou
- o mais tardar um minuto depois de decorrido o tempo de vida (o cálculo é feito para 100% da posição do potenciómetro)



Se o tempo de vida se esgotar com o M120 (Look Ahead) activo, o TNC comuta a ferramenta apenas depois da frase, eliminando a correcção do raio com uma frase R0.

O TNC executa uma troca automática da ferramenta mesmo quando no momento da troca está a ser executado um ciclo de maquinação.

O TNC não executa uma troca automática da ferramenta enquanto está a ser executado um programa de troca de ferramenta.

Condições para frases NC standard com correcção de raio R0, RR, RL

O raio da ferramenta gémea tem que ser igual ao raio da ferramenta original. Se os raios não forem iguais, o TNC emite um aviso e não troca a ferramenta.



5.3 Correção da ferramenta

Introdução

O TNC corrige a trajectória da ferramenta segundo o valor de correção para a longitude da ferramenta no seu eixo e segundo o raio da ferramenta no plano de maquinação.

Se você elaborar o programa de maquinação directamente no TNC, a correção do raio da ferramenta só actua no plano de maquinação. O TNC considera então até cinco eixos.


Correção da longitude da ferramenta

A correção da longitude da ferramenta actua quando você chama uma ferramenta e se desloca no eixo da mesma. Elimina-se logo que se chama uma ferramenta com a longitude $L=0$.



Se você eliminar uma correção de longitude de valor positivo com **TOOL CALL 0**, diminui a distância entre a ferramenta e a peça.

Depois de uma chamada da ferramenta **TOOL CALL**, modifica-se a trajectória programada da ferrta. no seu eixo segundo a diferença de longitudes entra a ferrta. anterior e a nova.

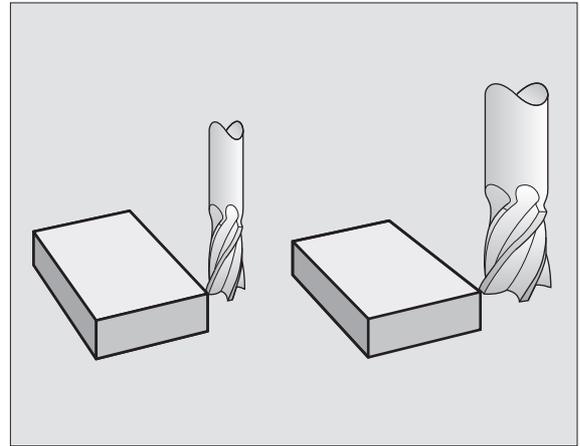

Na correção da longitude, têm-se em conta os valores delta da frase **TOOL CALL** e também da tabela de ferramentas.

Valor de correção = $L + DL_{TOOL CALL} + DL_{TAB}$ com

- L:** Longitude da ferramenta **L** da frase **TOOL DEF** ou da tabela de ferramentas
- DL_{TOOL CALL}:** Medida excedente **DL** para a longitude da frase **TOOL CALL** (não considerada pela visualização de posição)
- DL_{TAB}:** Medida excedente **DL** para longitude, tirada da tabela de ferramentas



Correcção do raio da ferramenta

A frase do programa para um movimento da ferramenta contém

- **RL** ou **RR** para a correcção dum raio
- **R0**, quando não se pretende realizar nenhuma correcção de raio

A correcção de raio actua enquanto se chama uma ferramenta e com uma frase linear se desloca no plano de maquinação com **RL** ou **RR**.



O TNC anula a correcção do raio se você:

- programa uma frase linear com **R0**
- sai do contorno com a função **DEP**
- programa uma **PGM CALL**
- em selecção de um novo programa com **PGM MGT**

Na correcção do raio, têm-se em conta os valores delta da frase **TOOL CALL** e também da tabela de ferramentas.



Valor de correcção = $R + DR_{TOOL CALL} + DR_{TAB}$ com

- R:** Raio da ferramenta **R** da frase **TOOL DEF** ou da tabela de
- DL_{TOOL CALL}:** Medida excedente **DR** para raio da frase **TOOL CALL** (não considerada pela visualização de posição)
- DR_{TAB}:** Medida excedente **DR** para o raio da tabela de ferramentas

Movimentos de trajectória sem correcção do raio: **R0**

A ferramenta desloca-se no plano de maquinação com o seu ponto central na trajectória programada, ou nas coordenadas programadas.

Aplicação: Furar, posicionamento prévio.

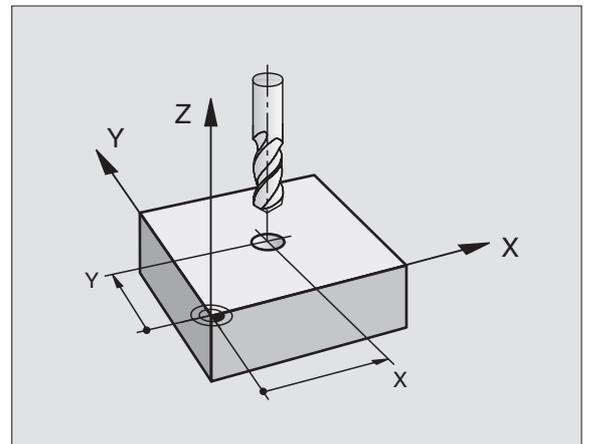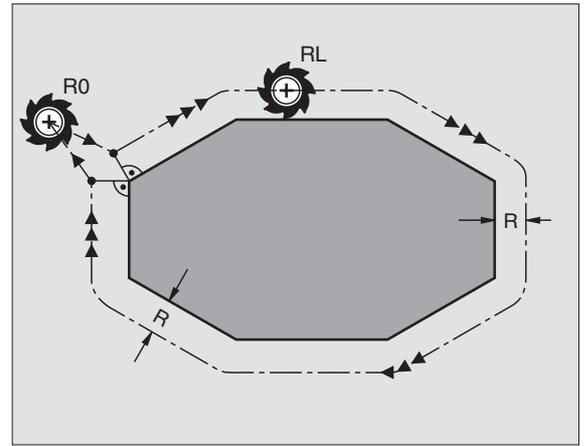

Movimentos de trajectória com correcção do raio: RR e RL

RR A ferramenta desloca-se para a direita do contorno

RL A ferramenta desloca-se para a esquerda do contorno

O ponto central da ferramenta tem assim a distância entre o raio da ferramenta e o contorno programado. „À direita“ e „à esquerda“ designa a posição da ferramenta na direcção de deslocação ao longo do contorno da peça. Ver figuras à direita.



Entre duas frases de programa com diferente correcção de raio **RR** e **RL** deve haver pelo menos uma frase de deslocação no plano de maquinação sem correcção do raio (isto é, com **R0**).

A correcção de raio fica activada até ao final da frase em que foi programada pela primeira vez.

Na primeira frase com correcção de raio **RR/RL** e na eliminação com **R0**, o TNC posiciona a ferramenta sempre na perpendicular no ponto inicial ou final programado. Posicione a ferramenta depois do primeiro ponto do contorno ou antes do último ponto do contorno, para que este não fique danificado.

Introdução da correcção do raio

Programar um tipo qualquer de trajectória, introduzir coordenadas do ponto de destino e confirmar com a tecla ENT

CORRECÇ. RAI0: RL/RR/SEM CORRECÇ.?

RL

Movimento da ferramenta à esquerda do contorno programado: Premir a softkey RL ou

RR



Movimento da ferramenta à direita do contorno programado: Premir a softkey RR ou

ENT

Anular o movimento da ferramenta sem correcção do raio ou correcção do raio: Premir a tecla ENT

END

Finalizar frase: Premir a tecla END

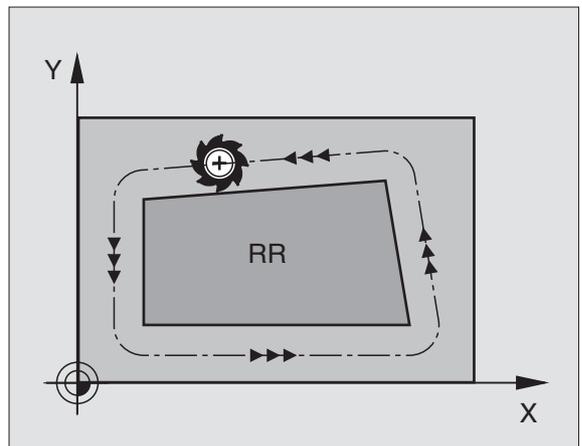
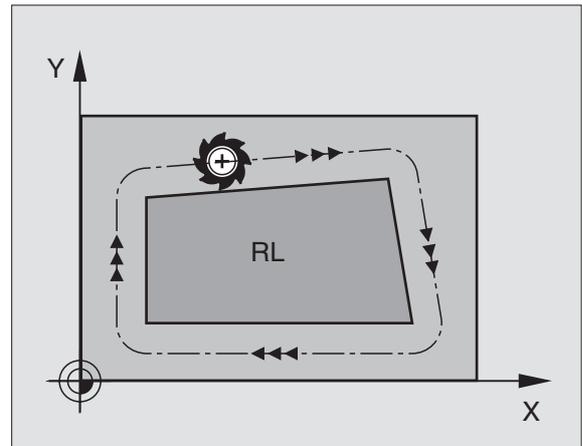


Correcção do raio: Maquinar esquinas

- Esquinas exteriores:
Se tiver programado uma correcção de raio, o TNC desloca a ferramenta nas esquinas exteriores segundo um círculo de transição. Se necessário, o TNC reduz o avanço nas esquinas exteriores, por exemplo, quando se efectuam grandes mudanças de direcção.
- Esquinas interiores:
Nas esquinas interiores, o TNC calcula o ponto de intersecção das trajectórias em que se desloca corrigido o ponto central da ferramenta. A partir deste ponto, a ferramenta desloca-se ao longo do elemento seguinte do contorno. Desta forma, a peça não fica danificada nas esquinas interiores. Assim, não se pode seleccionar um raio da ferramenta com um tamanho qualquer para um determinado contorno.



Não situe o ponto inicial ou final numa maquinação interior sobre o ponto da esquina do contorno, senão esse contorno danifica-se.

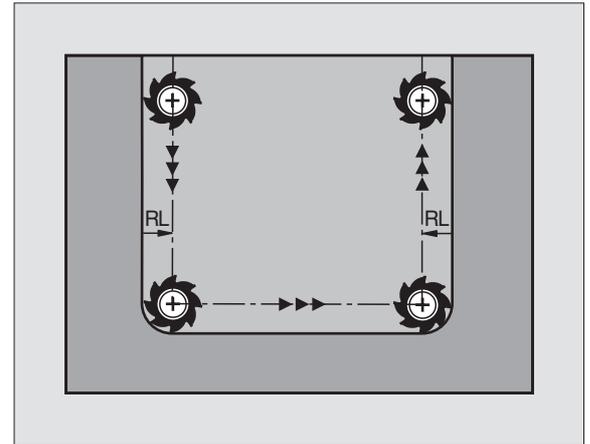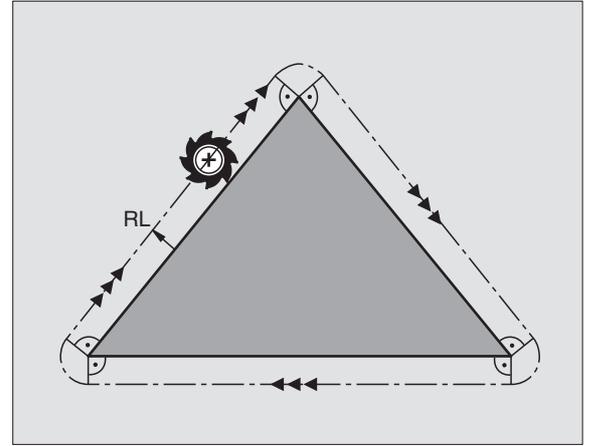



6

**Programar:
Programar contornos**



6.1 Movimentos da ferramenta

Funções de trajectória

O contorno de uma peça compõe-se normalmente de várias trajectórias como rectas e arcos de círculo. Com as funções de trajectória, você programa os movimentos da ferramenta para **rectas** e **arcos de círculo**.

Programação livre de contornos FK

Quando não existir um plano cotado, e as indicações das medidas no programa NC estiverem incompletas, programe o contorno da peça com a livre programação de contornos. O TNC calcula as indicações que faltam.

Com a programação FK você também programa movimentos da ferramenta para **rectas** e **arcos de círculo**.

Funções auxiliares M

Com as funções auxiliares do TNC, você comanda

- a execução do programa, p.ex. uma interrupção da execução
- as funções da máquina, como p.ex. a conexão e desconexão da rotação da ferramenta e do refrigerante
- o comportamento da ferramenta na trajectória

Sub-programas e repetições parciais de um programa



Introduza só uma vez como sub-programas ou repetições parciais de um programa os passos de maquinação que se repetem. Se você quiser executar uma parte do programa só consoante certas condições, determine também esses passos de maquinação num sub-programa. Para além disso, um programa de maquinação pode chamar um outro programa e executá-lo.

A programação com sub-programas e repetições parciais de um programa estão descritas no capítulo 9.

Programação com parâmetros Q

No programa de maquinação os parâmetros Q representam os valores numéricos: A um parâmetro Q é atribuído noutra lugar um valor numérico. Com parâmetros Q você pode programar funções matemáticas que comandem a execução do programa ou descrevam um contorno.

A programação com parâmetros Q está descrita no capítulo 10.

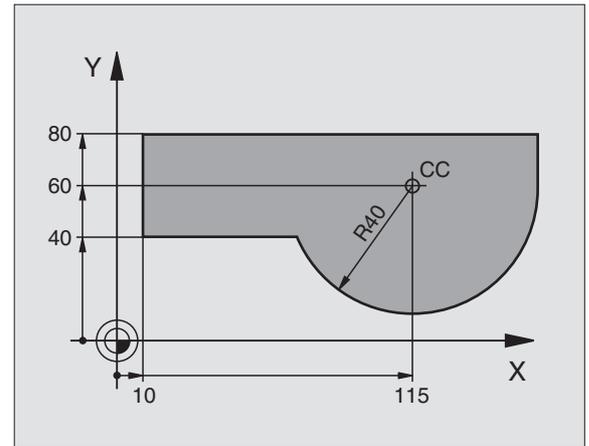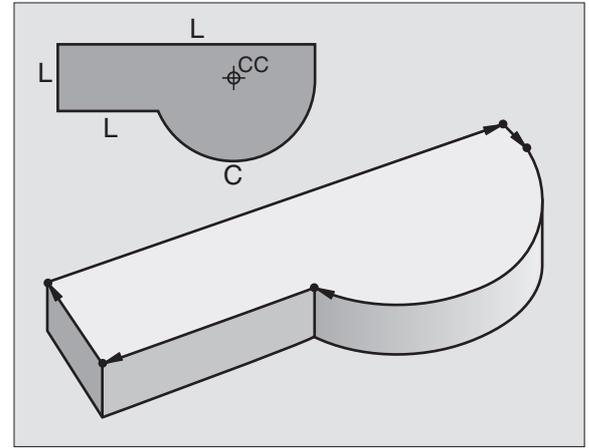

6.2 Noções básicas sobre as funções de trajectória

Programar o movimento da ferramenta para uma maquinação

Quando você criar um programa de maquinação, programe sucessivamente as funções de trajectória para cada um dos elementos do contorno da peça. Para isso, introduza **as coordenadas para os pontos finais dos elementos do contorno** indicadas no desenho. Com a indicação das coordenadas, os dados da ferramenta e a correcção do raio, o TNC calcula o percurso real da ferramenta.

O TNC desloca simultaneamente todos os eixos da máquina que você programou na frase do programa de uma função de trajectória.

Movimentos paralelos aos eixos da máquina

A frase do programa contém uma indicação das coordenadas: O TNC desloca a ferramenta em paralelo ao eixo da máquina programado.

Consoante o tipo de máquina, ao executar desloca-se a ferramenta ou a mesa da máquina com a peça fixa. A programação dos movimentos de trajectória faz-se como se fosse a ferramenta a deslocar-se.

Exemplo:

```
L X+100
```

L Função de trajectória „recta“
X+100 Coordenadas do ponto final

A ferramenta mantém as coordenadas Y e Z e desloca-se para a posição X=100. Ver figura em cima à direita.

Movimentos em planos principais

A frase do programa contém duas indicações de coordenadas: O TNC desloca a ferramenta no plano programado.

Exemplo:

```
L X+70 Y+50
```




A ferramenta mantém a coordenada Z e desloca-se no plano XY para a posição X=70, Y=50. Ver figura no centro à direita.

Movimento tridimensional

A frase do programa contém três indicações de coordenadas: O TNC desloca a ferramenta no espaço para a posição programada.

Exemplo:

```
L X+80 Y+0 Z-10
```

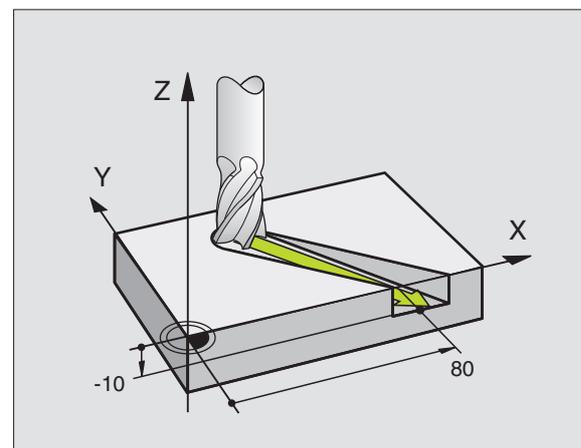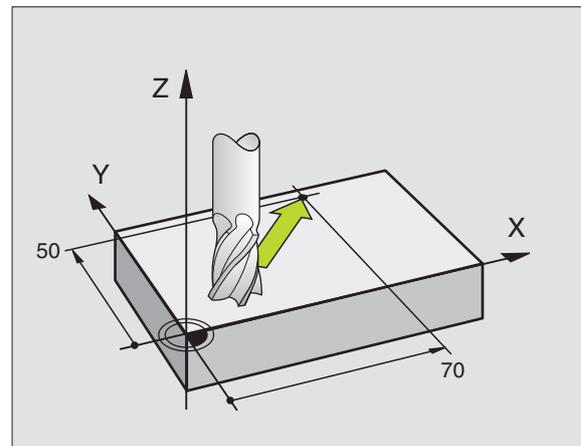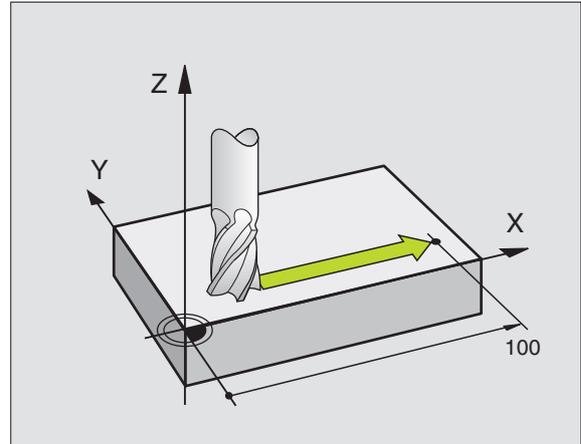

Círculos e arcos de círculo

No caso de movimentos circulares o TNC desloca dois eixos da máquina em simultâneo: A ferramenta desloca-se numa trajectória circular em relação à peça. Para movimentos circulares, você pode introduzir um ponto central do círculo CC.



Com as funções de trajectória para arcos de círculo programa círculos nos planos principais: Há que definir o plano principal na chamada da ferramenta TOOL CALL ao determinar-se o eixo da ferramenta:

Eixo da ferramenta	Plano principal
Z	XY , também UV, XV, UY
Y	ZX , também WU, ZU, WX
X	YZ , também VW, YW, VZ

Sentido de rotação DR em movimentos circulares

Para os movimentos circulares não tangentes a outros elementos do contorno, introduza o sentido de rotação DR:

- Rotação em sentido horário: DR-
- Rotação no sentido anti-horário: DR+

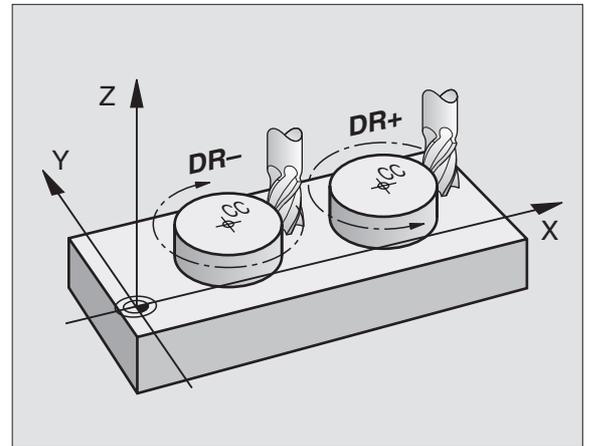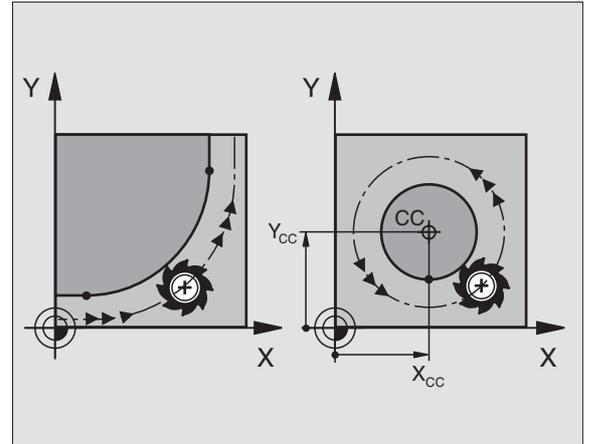

Correcção do raio:

A correcção do raio deve estar na frase com que você faz a aproximação ao primeiro elemento de contorno. A correcção do raio não pode começar na frase para uma trajectória circular. Programe esta correcção antes, numa frase linear (ver „Tipos de trajectória – coordenadas cartesianas“, na página 125) ou numa frase de aproximação (frase APPR, ver „Aproximação e saída do contorno“, na página 119).

Posicionamento prévio

Posicione previamente a ferramenta no princípio do programa de maquinação, de forma a não se danificar nada na ferramenta nem na peça.

Elaboração de frases de programa com as teclas de movimentos de trajectória

Você abre o diálogo em texto claro com as teclas cinzentas de funções de trajectória. O TNC vai perguntando sucessivamente todos os dados necessários e acrescenta esta frase no programa de maquinação.

Exemplo – programação de uma recta.

 Abrir o diálogo de programação: p.ex. recta

COORDENADAS?

X 10 Introduzir as coordenadas do ponto final da recta

Y 5

ENT

CORRECÇ. RAI0: RL/RR/SEM CORRECÇ.?

R0

Seleccionar a correcção do raio: por exemplo, se premir a softkey R0 a ferramenta desloca-se sem correcção

AVANÇO F=? / F MAX = ENT

100

ENT

Introduzir o avanço e confirmar com a tecla ENT: p. ex., 100 mm/min. Na programação com polegadas: À introdução de 100 corresponde o avanço de 10 polegadas/min

F MAX

Deslocação em marcha rápida: Premir a softkey FMAX

F AUTO

Deslocar com avanço definido na frase **TOOL CALL**: Premir a softkey FAUTO

Manual operation	Programming
	Miscellaneous function M?
0	BEGIN PGM 1 MM
1	BLK FORM 0.1 Z X+0 V+0 Z-20
2	BLK FORM 0.2 X+100 V+100 Z+0
3	TOOL CALL 5 Z S3000
4	L Z+100 R0 FMAX
5	L X+20 V+20 R0 FMAX M3
6	END PGM 1 MM



FUNÇÃO AUXILIAR M ?

3

ENT

Introduzir a função auxiliar, p.ex. M3, e finalizar o diálogo com a tecla ENT

Linha no programa de maquinação

L X+10 Y+5 RL F100 M3



6.3 Aproximação e saída do contorno

Resumo: Tipos de trajectória para a aproximação e saída do contorno

As funções APPR (em ingl. approach = aproximação) e DEP (em ingl. departure = saída) activam-se com a tecla APPR/DEP. Depois, com as softkeys pode-se seleccionar os seguintes tipos de trajectória:



Função	Aproximação	Saída
Recta tangente		
Recta perpendicular ao pto. do contorno		
Trajectória circular tangente		
Trajectória circular tangente ao contorno, aproximação e saída dum ponto auxiliar fora do contorno segundo um segmento de recta tangente		

Aproximação e saída a uma trajectória helicoidal

Na aproximação e saída a uma hélice, a ferramenta desloca-se segunda um prolongamento da hélice, unindo-se assim com uma trajectória circular tangente ao contorno. Utilize para isso a função APPR CT ou a DEP CT.

Posições importantes na aproximação e saída

- Ponto de partida P_S
Você programa esta posição directamente antes da frase APPR. P_S encontra-se fora do contorno e atinge-se sem correcção do raio (R0).
- Ponto auxiliar P_H
A aproximação e saída passa em alguns tipos de trajectória por um ponto auxiliar P_H , que o TNC calcula a partir da frase APPR e DEP. O TNC desloca-se da posição actual o ponto auxiliar P_H no último avanço programado.
- Primeiro ponto de contorno P_A e último ponto de contorno P_E
Você programa o primeiro ponto de contorno P_A na frase APPR. O último ponto de contorno P_E você programa com um tipo de trajectória qualquer. Se a frase DEP contiver também a coordenada Z, o TNC desloca primeiro a ferr.ta para o ponto P_H e aí segundo o respectivo eixo à altura programada.

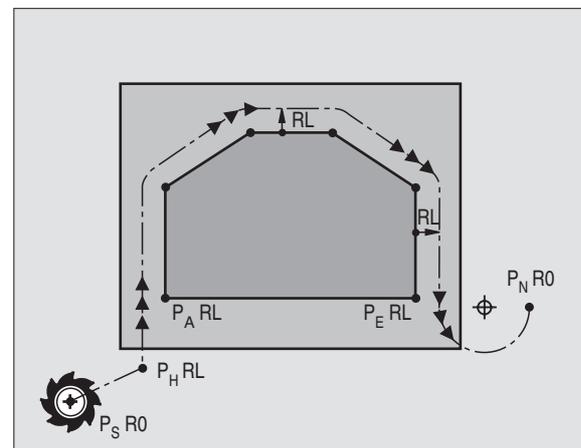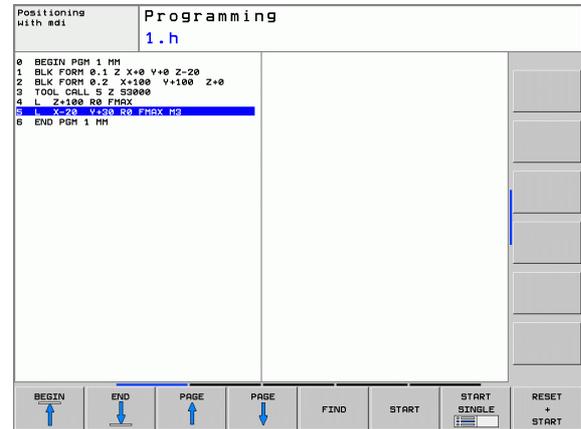

- Ponto final P_N
A posição P_N encontra-se fora do contorno e calcula-se a partir das indicações introduzidas na frase DEP. Se a frase DEP contiver também a coordenada Z, o TNC desloca primeiro a ferr.ta para o ponto P_H e aí segundo o respectivo eixo à altura programada.

Abreviatura	Significado
APPR	em ingl. APPRoach = Aproximação
DEP	Em ingl. DEParture = saída
L	em ingl. Line = recta
C	Em ingl. Circle = Circulo
T	Tangente (passagem contínua, plana)
N	Normal (perpendicular)



No posicionamento da posição real em relação ao ponto auxiliar P_H o TNC não verifica se o contorno programado é danificado. Faça a verificação com o Gráfico de Teste!

Nas funções APPR LT, APPR LN e APPR CT. o TNC desloca-se da posição real para o ponto auxiliar P_H com o último avanço/marcha rápida programado/a. Na função APPR LCT, o TNC aproxima-se do ponto auxiliar P_H com o avanço programado na frase APPR. Se antes da frase de aproximação ainda não tiver sido programado nenhum avanço, o TNC emite um aviso de erro.

Coordenadas polares

Você também pode programar, por meio de coordenadas polares, os pontos de contorno para as seguintes funções de aproximação/saída:

- APPR LT torna-se APPR PLT
- APPR LN torna-se APPR PLN
- APPR CT torna-se APPR PCT
- APPR LCT torna-se APPR PLCT
- DEP LCT torna-se DEP PLCT

Para isso, prima a tecla laranja P, depois de ter escolhido com softkey uma função de aproximação ou de saída.

Correcção do raio:

Você programa a correcção do raio juntamente com o primeiro ponto do contorno P_A na frase APPR. As frases DEP eliminam automaticamente a correcção de raio!


Aproximação sem correcção do raio: Quando na frase APPR se programar R0, o TNC desloca a ferramenta como se fosse uma ferramenta com $R = 0$ mm e correcção de raio RR! Desta forma está determinada a direcção nas funções APPR/DEP LN e APPR/DEP CT, na qual o TNC desloca a ferramenta até e a partir do contorno.



Aproximação segundo uma recta tangente: APPR LT

O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta desde o ponto de partida P_S para um ponto auxiliar P_H . A partir daí, a ferr.ta desloca-se para o primeiro ponto do contorno P_A sobre uma recta tangente. O ponto auxiliar P_H tem a distância LEN para o primeiro ponto de contorno P_A .

- ▶ Qualquer função de trajectória: Aproximar do ponto de partida P_S
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey APPR LCT:
 - ▶ Coordenadas do primeiro ponto do contorno P_A
 - ▶ LEN: Distância do ponto auxiliar P_H ao primeiro ponto do contorno P_A
 - ▶ Correção do raio RR/RL para a maquinação

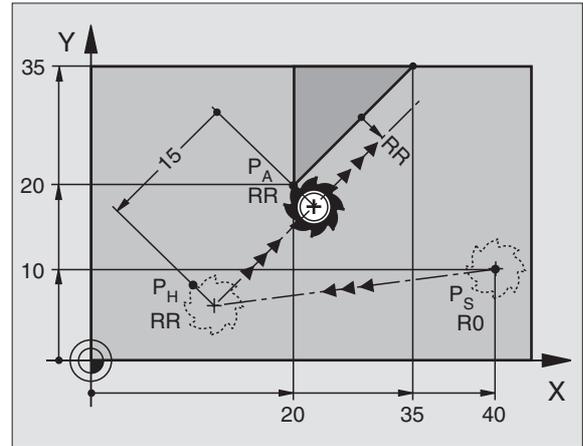

Exemplo de frases NC

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

Fazer a aproximação a P_S sem correcção do raio

8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

P_A com correcç. do raio RR, distância P_H a P_A :
LEN=15

9 L Y+35 Y+35

Ponto final do primeiro elemento do contorno


10 L ...

Elemento de contorno seguinte

Aproximação segundo uma recta perpendicular ao primeiro ponto do contorno: APPR LN

O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta desde o ponto de partida P_S para um ponto auxiliar P_H . A partir daí, a ferr.ta desloca-se para o primeiro ponto do contorno P_A sobre uma recta tangente. O ponto auxiliar P_H tem a distância LEN + raio da ferramenta ao primeiro ponto do contorno P_A .

- ▶ Qualquer função de trajectória: Aproximar do ponto de partida P_S
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey APPR LN:
 - ▶ Coordenadas do primeiro ponto do contorno P_A
 - ▶ Longitude: Distância do ponto auxiliar P_H . Introduzir LEN sempre positivo!
 - ▶ Correção do raio RR/RL para a maquinação

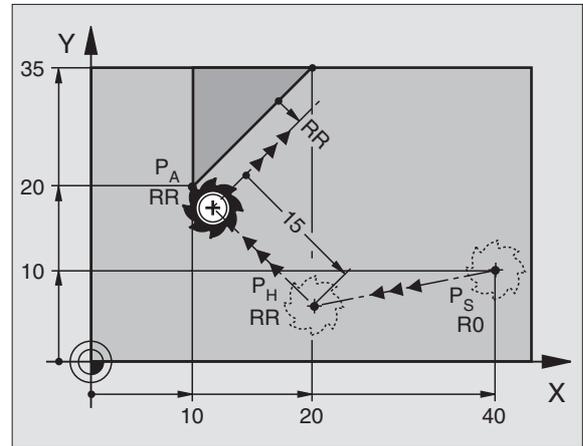

Exemplo de frases NC

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

Fazer a aproximação a P_S sem correcção do raio

8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

P_A com correcç. do raio RR

9 L X+20 Y+35

Ponto final do primeiro elemento do contorno

10 L ...

Elemento de contorno seguinte

Aproximação segundo uma trajectória circular: APPR CT


O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta desde o ponto de partida P_S para um ponto auxiliar P_H . Daí desloca-se segundo uma trajectória circular tangente ao primeiro elemento do contorno e ao primeiro ponto do contorno P_A .

A trajectória circular de P_H para P_A está determinada pelo raio R e o ângulo do ponto central CCA . O sentido de rotação da trajectória circular está indicado pelo percurso do primeiro elemento do contorno.

- ▶ Qualquer função de trajectória: Aproximar do ponto de partida P_S
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey APPR CT:



- ▶ Coordenadas do primeiro ponto do contorno P_A
- ▶ Raio R da trajectória circular
 - Aproximação pelo lado da peça definido pela correcção do raio: Introduzir R positivo
 - Aproximação a partir dum lado da peça: Introduzir R negativo
- ▶ Ângulo do ponto central CCA da trajectória circular
 - Introduzir CCA só positivo
 - Máximo valor de introdução 360°
- ▶ Correcção do raio RR/RL para a maquinação

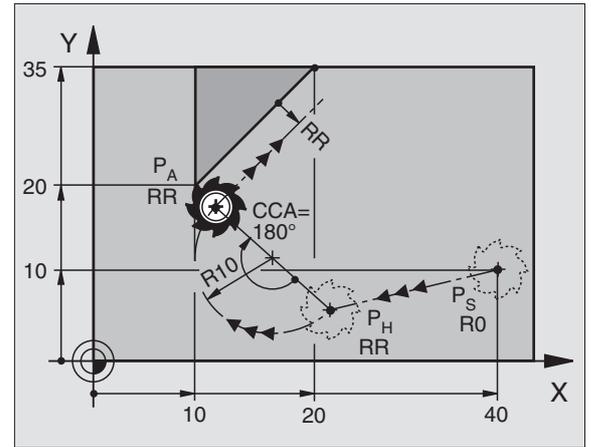

Exemplo de frases NC

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Fazer a aproximação a P_S sem correcção do raio
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P_A com correcção do raio RR , Raio $R=10$
9 L X+20 Y+35	Ponto final do primeiro elemento do contorno
10 L ...	Elemento de contorno seguinte

Aproximação segundo uma trajectória circular tangente ao contorno e segmento de recta: APPR LCT


O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta desde o ponto de partida P_S para um ponto auxiliar P_H . Daí desloca-se segundo uma trajectória circular para o primeiro elemento do contorno P_A . O avanço programado na frase APPR está activo.

A trajectória circular é tangente, tanto à recta $P_S - P_H$ como também ao primeiro elemento de contorno. Assim, a trajectória determina-se claramente através do raio R .

- ▶ Qualquer função de trajectória: Aproximar do ponto de partida P_S
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey APPR LCT:



- ▶ Coordenadas do primeiro ponto do contorno P_A
- ▶ Raio R da trajectória circular. Indicar R positivo
- ▶ Correcção do raio RR/RL para a maquinação

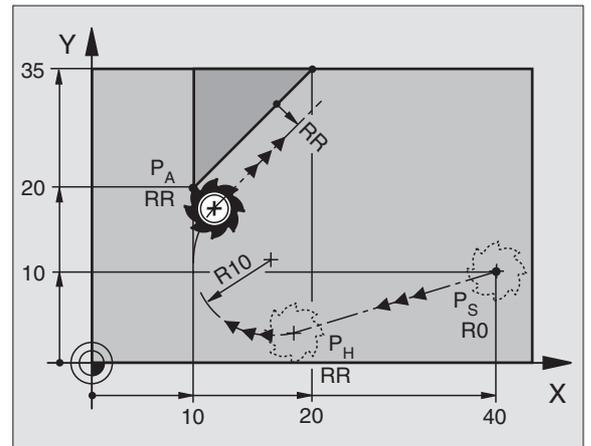

Exemplo de frases NC

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Fazer a aproximação a P_S sem correcção do raio
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A com correcç. do raio RR, Raio R=10
9 L X+20 Y+35	Ponto final do primeiro elemento do contorno
10 L ...	Elemento de contorno seguinte


Saída segundo uma recta tangente: DEP LT

O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta do último ponto do contorno P_E para o ponto final P_N . A recta encontra-se no prolongamento do último elemento do contorno P_N situa-se na distância LEN de P_E .

- ▶ Programar o último elemento de contorno com ponto final P_E e correcção do raio
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey DEP LCT:



- ▶ LEN: Introduzir a distância do ponto final P_N do último elemento de contorno P_E

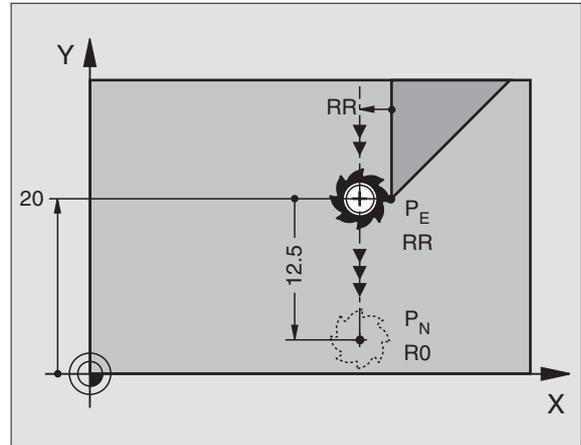

Exemplo de frases NC

23 L Y+20 RR F100	Último elemento de contorno: P_E com correcção do raio
24 DEP LT LEN12.5 F100	Sair com LEN=12,5 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Retirar Z, retrocesso, fim do programa


Saída segundo uma recta perpendicular ao último ponto do contorno: DEP LN

O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta do último ponto do contorno P_E para o ponto final P_N . A recta sai na perpendicular, do último ponto do contorno P_E . P_N situa-se a partir de P_E na distância LEN + raio da ferramenta.

- ▶ Programar o último elemento de contorno com ponto final P_E e correcção do raio
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey DEP LN:



- ▶ LEN: Distância das coordenadas do ponto final P_N Importante: Introduzir LENpositivo!

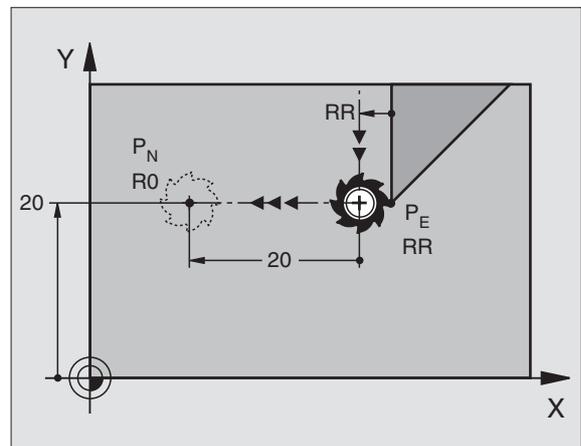

Exemplo de frases NC

23 L Y+20 RR F100	Último elemento de contorno: P_E com correcção do raio
24 DEP LN LEN+20 F100	Saída perpendicular ao contorno com LEN = 20 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Retirar Z, retrocesso, fim do programa




Saída segundo uma trajectória circular: DEP CT

O TNC desloca a ferramenta segundo uma trajectória circular, do último ponto do contorno P_E para o ponto final P_N . A trajectória circular une-se tangencialmente ao último elemento do contorno.

- ▶ Programar o último elemento de contorno com ponto final P_E e correcção do raio
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey DEP CT:



- ▶ Ângulo do ponto central CCA da trajectória circular
- ▶ Raio R da trajectória circular
 - A ferramenta deve sair da peça pelo lado que está determinado através da correcção do raio: Introduzir R positivo
 - A ferramenta deve sair da peça pelo lado **oposto** que está determinado através da correcção do raio: Introduzir R negativo

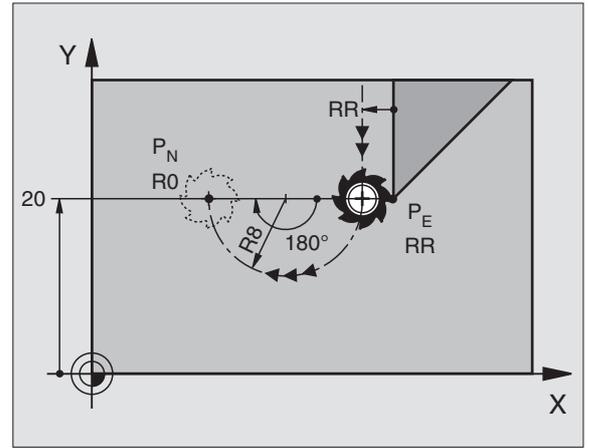

Exemplo de frases NC

23 L Y+20 RR F100	Último elemento de contorno: P_E com correcção do raio
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Ângulo do ponto central=180°,
	Raio de trajectória circular=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Retirar Z, retrocesso, fim do programa


Saída numa trajectória circular tangente ao contorno e segmento de recta: DEP LCT

O TNC desloca a ferramenta segundo uma trajectória circular, desde o último ponto do contorno P_E para um ponto auxiliar P_H . Daí desloca-se segundo uma recta para o ponto final P_N . O último elemento de contorno e a recta de $P_H - P_N$, com a trajectória tangente, têm transições tangentes. Assim, a trajectória circular determina-se claramente através do raio R.

- ▶ Programar o último elemento de contorno com ponto final P_E e correcção do raio
- ▶ Abrir diálogo com a tecla APPR/DEP e a softkey DEP LCT:



- ▶ Introduzir as coordenadas do ponto final P_N
- ▶ Raio R da trajectória circular. Introduzir R positivo

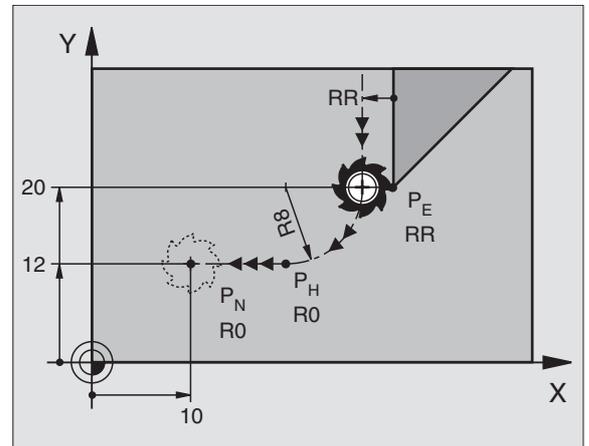

Exemplo de frases NC

23 L Y+20 RR F100	Último elemento de contorno: P_E com correcção do raio
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Coordenadas P_N , raio da trajectória circular=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Retirar Z, retrocesso, fim do programa



6.4 Tipos de trajectória – coordenadas cartesianas

Resumo das funções de trajectória

Função	Tecla de funções de trajectória	Movimento da ferramenta	Introduções necessárias
Recta L em inglês: Line		Recta	Coordenadas do ponto final da recta
Chanfre: CHF em inglês: CHamFer		Chanfre entre duas rectas	Longitude de chanfre
Ponto central do círculo CC ; em inglês: Circle Center		Sem função	Coordenadas do ponto central do círculo ou do pólo
Arco de círculo C em inglês: Circle		Trajectória circular em redor do ponto central do círculo CC para o ponto final do arco de círculo	Coordenadas do ponto final do círculo e sentido de rotação
Arco de círculo CR em inglês: Circle by Radius		Trajectória circular com raio determinado	Coordenadas do ponto final do círculo, raio do círculo e sentido de rotação
Arco de círculo CT em inglês: Circle Tangential		Trajectória circular tangente ao elemento de contorno anterior e posterior	Coordenadas do ponto final do círculo
Arredondamento de esquinas RND em inglês: RouNDing of Corner		Trajectória circular tangente ao elemento de contorno anterior e posterior	Raio R de uma esquina
Livre programação de contornos FK		Recta ou trajectória circular com uma tangente qualquer ao elemento de contorno anterior	ver „Tipos de trajectórias – Livre programação de contornos FK”, na página 143

Recta L


O TNC desloca a ferramenta segundo uma recta desde a sua posição actual até ao ponto final da recta. O ponto de partida é o ponto final da frase anterior.



- ▶ Introduzir as **coordenadas** do ponto final das rectas

Se necessário:

- ▶ **Correcção de Raio RL/RR/RO**
- ▶ **Avanço F**
- ▶ **Função auxiliar M**

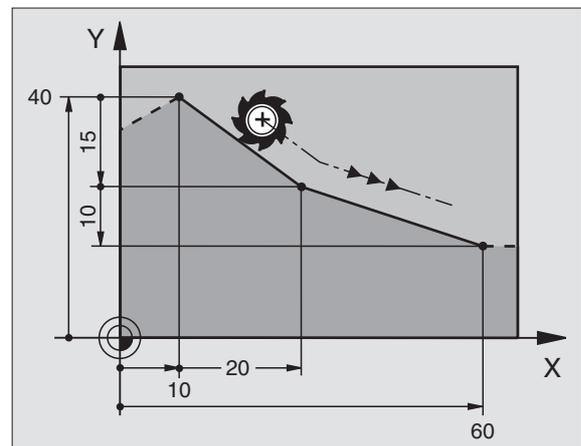

Exemplo de frases NC

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10

Aceitar a posição real

Você também pode gerar uma frase linear (frase L) com a tecla „ACEITAR POSIÇÃO REAL“:

- ▶ Desloque a ferramenta no modo de funcionamento Manual para a posição que se quer aceitar
- ▶ Mudar a visualização do ecrã para Memorização/Edição do Programa
- ▶ Seleccionar a frase do programa por trás da qual se quer acrescentar a frase L



- ▶ Premir a tecla „ACEITAR POSIÇÃO REAL“: O TNC gera uma frase L com as coordenadas da posição real

Acrescentar um chanfre CHF entre duas rectas

Você pode recortar com um chanfre as esquinas do contorno geradas por uma intersecção de duas rectas.

- Nas frases lineares antes e depois da frase CHF, você programa as duas coordenadas do plano em que se executa o chanfre
- A correcção de raio antes e depois da frase CHF tem que ser igual
- O chanfre deve poder efectuar-se com a ferramenta actual



- ▶ **Secção de chanfre:** Longitude do chanfre

Se necessário:

- ▶ **Avanço F** (actua somente na frase CHF)

Exemplo de frases NC

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0




Não começar um contorno com uma frase CHF.

Um chanfre só é executado no plano de maquinação.

Não se faz a aproximação ao ponto de esquina cortado pelo chanfre.

Um avanço programado na frase CHF só actua nessa frase CHF. Depois, volta a ser válido o avanço programado antes da frase CHF.

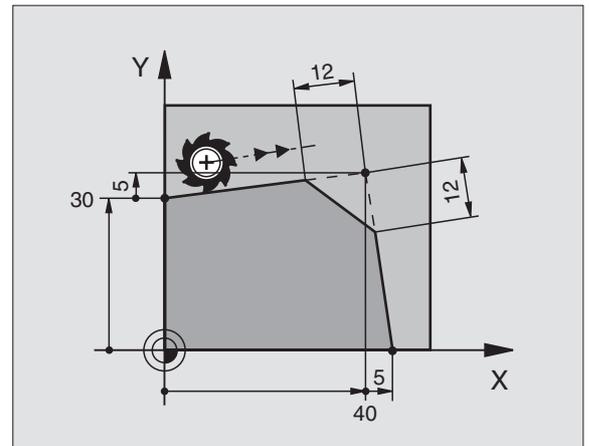

Arredondamento de esquinas RND

A função RND arredonda esquinas do contorno.

A ferramenta desloca-se segundo uma trajetória circular, que se une tangencialmente tanto à trajetória anterior do contorno como à posterior.

O círculo de arredondamento tem que poder executar-se com a ferramenta chamada.



► **Raio de arredondamento:** Raio do arco de círculo

Se necessário:

► **Avanço F** (actua somente na frase RND)


Exemplo de frases NC

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

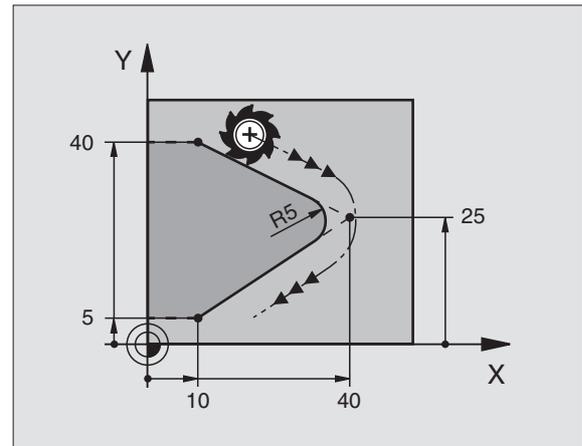

Os elementos de contorno anterior e posterior devem conter as duas coordenadas do plano onde se executa o arredondamento de esquinas. Se você elaborar o contorno sem correcção do raio da ferr.ta, deve então programar ambas as coordenadas do plano de maquinação.

Não se faz a aproximação (não se maquina) do ponto da esquina.

O avanço programado numa frase RND só actua nessa frase. Depois, volta a ser válido o avanço programado antes dessa frase RND.

Uma frase RND também se pode usar para a aproximação suave ao contorno, se não se pretender usar as funções APPR.



Ponto central do círculo CC

Você determina o ponto central do círculo para as trajectórias circulares que programa com a tecla C (trajectória circular C). Para isso

- introduza as coordenadas cartesianas do ponto central do círculo ou
- aceite a última posição programada ou
- aceite as coordenadas com a tecla „ACEITAÇÃO DA POSIÇÃO REAL”



- ▶ **Coordenadas CC:** Introduzir as coordenadas para o ponto central de círculo ou para aceitar a última posição programada: Não introduzir coordenadas

Exemplo de frases NC

```
5 CC X+25 Y+25
```

ou

```
10 L X+25 Y+25
```

```
11 CC
```

As linhas 10 e 11 do programa não se referem à figura.

Validade

O ponto central do círculo permanece determinado até você programar um novo ponto central do círculo.


Introduzir o ponto central do círculo CC em incremental

Uma coordenada introduzida em incremental para o ponto central do círculo refere-se sempre à última posição programada da ferramenta.



Com CC, você indica uma posição como centro do círculo: A ferramenta não se desloca para esta posição.

O ponto central do círculo é ao mesmo tempo pólo das coordenadas.

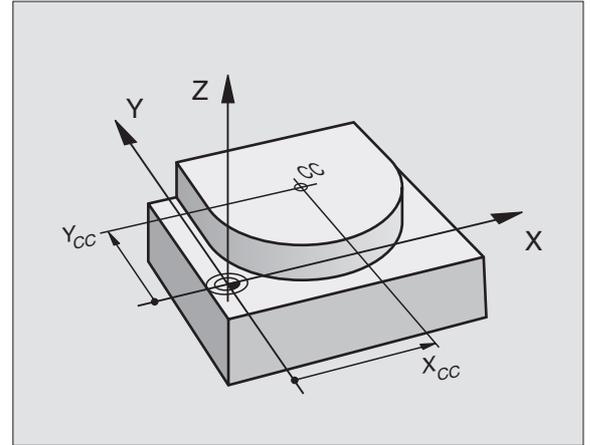

Trajectoria circular C em redor do ponto central do círculo CC

Antes de programar a trajetória circular C, determine o ponto central do círculo CC. A última posição da ferramenta programada antes da frase C é o ponto de partida da trajetória circular.

- ▶ Deslocar a ferramenta sobre o ponto de partida da trajetória circular



- ▶ **Coordenadas** do ponto central de círculo



- ▶ **Coordenadas** do ponto final do arco de círculo

- ▶ **Sentido de rotação DR**

Se necessário:

- ▶ **Avanço F**

- ▶ **Função auxiliar M**

Exemplo de frases NC

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

Círculo completo

Programa para o ponto final as mesmas coordenadas que para o ponto de partida.



O ponto de partida e o ponto final devem estar na mesma trajetória circular.

Tolerância de introdução: até 0,016 mm (selecção no parâmetro da máquina „circleDeviation“)

Trajectoria circular CR com um raio determinado

A ferramenta desloca-se segundo uma trajetória circular com raio R.



- ▶ **Coordenadas** do ponto final do arco de círculo

- ▶ **Raio R**

Atenção: O sinal determina o tamanho do arco de círculo!

- ▶ **Sentido de rotação DR**

Atenção: O sinal determina se a curvatura é côncava ou convexa!

Se necessário:




- ▶ **Função auxiliar M**

- ▶ **Avanço F**

Círculo completo

Para um círculo completo, programe duas frases CR sucessivas:

O ponto final da primeira metade do círculo é o ponto de partida do segundo. O ponto final da segunda metade do círculo é o ponto de partida do primeiro.

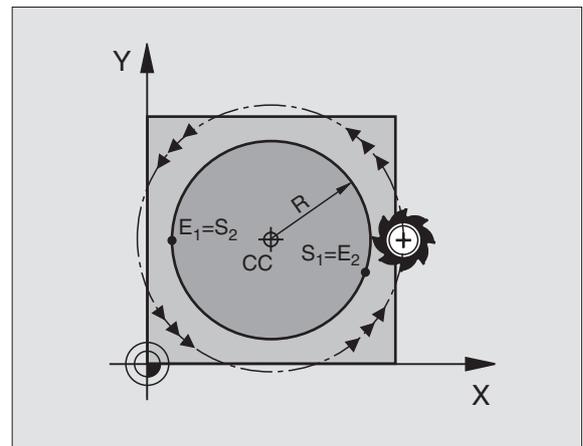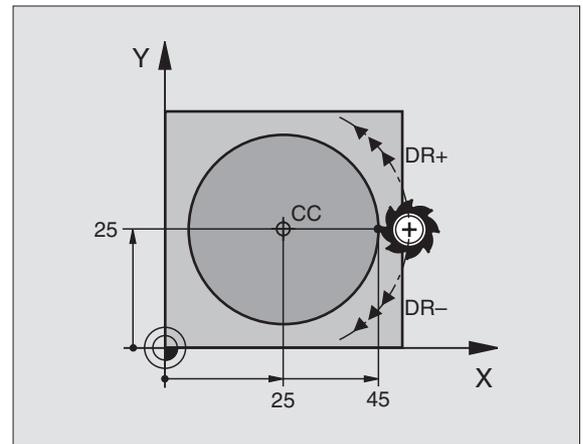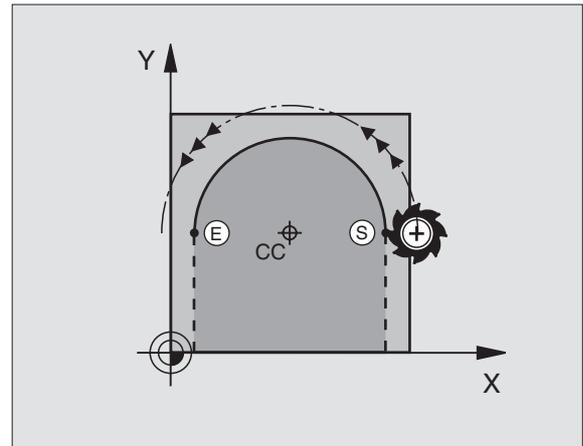

6.4 Tipos de trajetória – coordenadas cartesianas

Ângulo central CCA e raio R do arco de círculo

O ponto de partida e o ponto final do contorno podem unir-se entre si por meio de quatro arcos de círculo diferentes com o mesmo raio:

Arco de círculo mais pequeno: $CCA < 180^\circ$
O raio tem sinal positivo $R > 0$

Arco de círculo maior: $CCA > 180^\circ$
O raio tem sinal negativo $R < 0$

Com o sentido de rotação, você determina se o arco de círculo está curvado para fora (convexo) ou para dentro (côncavo):

Convexo: Sentido de rotação DR- (com correção de raio RL)

Côncavo: Sentido de rotação DR+ (com correção de raio RL)

Exemplo de frases NC

```
10 L X+40 Y+40 RL F200 M3
```

```
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (ARCO 1)
```

ou

```
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (ARCO 2)
```

ou


```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (ARCO 3)
```

ou

```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (ARCO 4)
```



A distância do ponto de partida ao ponto final do diâmetro do círculo não pode ser maior do que o diâmetro do círculo.

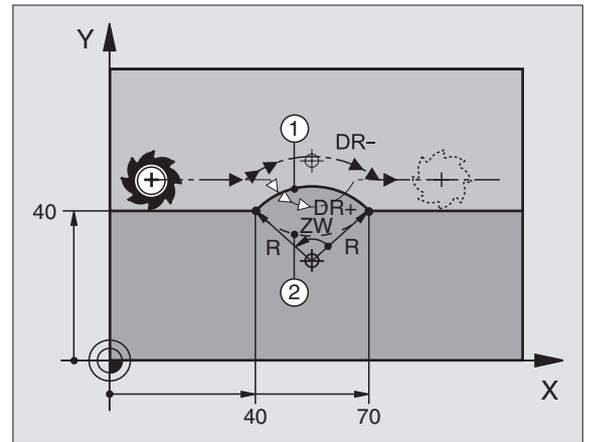

Trajectória circular CT tangente

A ferramenta desloca-se segundo um arco de círculo tangente ao elemento de contorno anteriormente programado.

A transição é „tangente“ quando no ponto de intersecção dos elementos de contorno não se produz nenhum ponto de inflexão ou de esquina, tendo os elementos de contorno uma transição contínua entre eles.

Você programa directamente antes da frase CT o elemento de contorno ao qual se une tangencialmente o arco de círculo. Para isso, são precisas pelo menos duas frases de posicionamento.



► **Coordenadas** do ponto final do arco de círculo

Se necessário:

► **Avanço F**

► **Função auxiliar M**

Exemplo de frases NC

```
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3
```


```
8 L X+25 Y+30
```

```
9 CT X+45 Y+20
```


```
10 L Y+0
```



A frase CT e o elemento de contorno anteriormente programado devem conter as duas coordenadas do plano onde se realiza o arco de círculo!

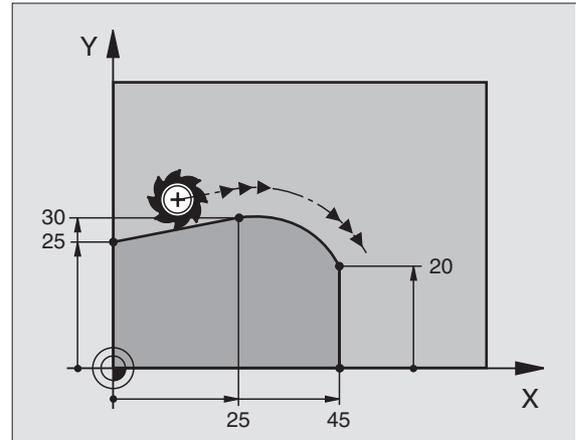


Exemplo: Movimento linear e chanfre em cartesianas

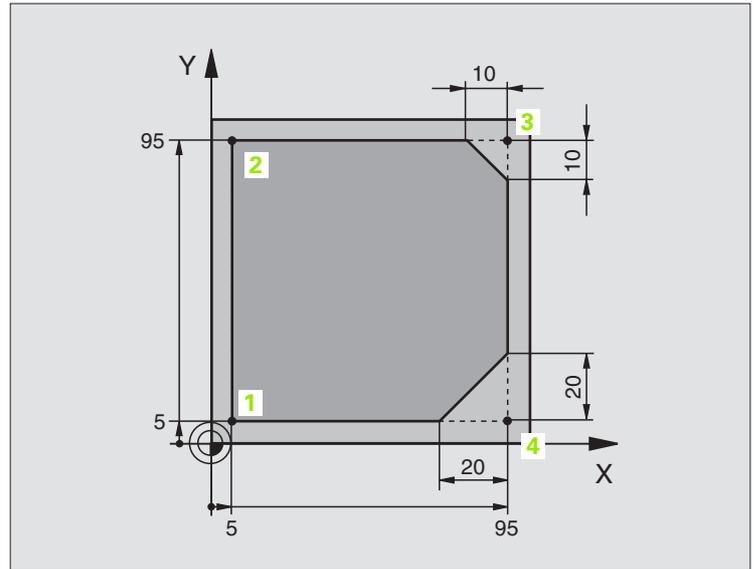

0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco para a simulação gráfica da maquinação
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	Definição da ferramenta no programa
4 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferr.ta com eixo da ferr.ta e rotações da ferr.ta.
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferr.ta no eixo da ferr.ta em marcha rápida FMAX
6 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Alcançar a profundidade de maquinação com Avanço F = 1000 mm/min
8 APPR LT X+5 X+5 LEN10 RL F300	Chegada ao contorno no ponto 1 segundo uma recta tangente
9 L Y+95	Chegada ao ponto 2
10 L X+95	Ponto 3: Primeira recta da esquina 3
11 CHF 10	Programar o chanfre de longitude 10 mm
12 L Y+5	Ponto 4: Segunda recta da esquina 3, 1ª recta para a esquina 4
13 CHF 20	Programar o chanfre de longitude 20 mm
14 L X+5	Chegada ao último pto. 1 do contorno, segunda recta da esquina 4
15 DEP LT LEN10 F1000	Sair do contorno segundo uma recta tangente
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
17 END PGM LINEAR MM	



Exemplo: Movimento circular em cartesianas

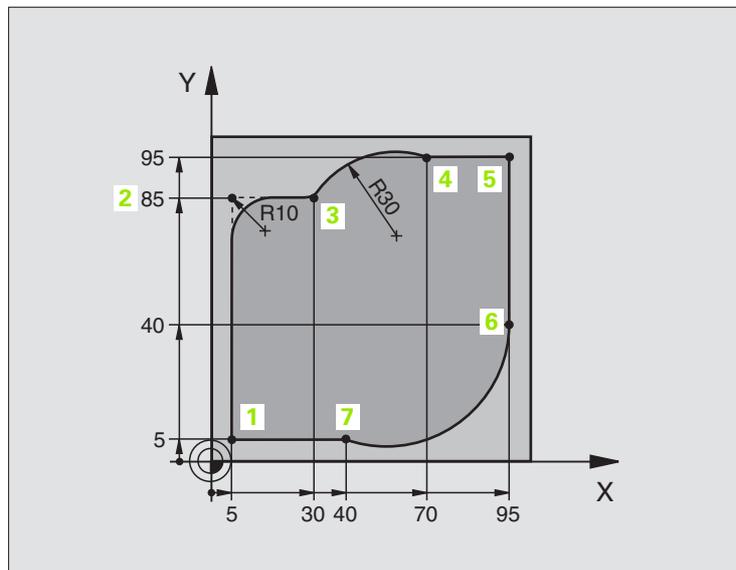


0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco para a simulação gráfica da maquinação
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	Definição da ferramenta no programa
4 TOOL CALL 1 Z X4000	Chamada da ferr.ta com eixo da ferr.ta e rotações da ferr.ta.
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferr.ta no eixo da ferr.ta em marcha rápida FMAX
6 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Alcançar a profundidade de maquinação com Avanço F = 1000 mm/min
8 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Chegada ao ponto 1 segundo uma trajetória circular tangente
9 L X+5 Y+85	Ponto 2: Primeira recta da esquina 2
10 RND R10 F150	Acrescentar raio com R = 10 mm, avanço 150 mm/min
11 L X+30 Y+85	Chegada ao ponto 3: Ponto de partida do círculo com CR
12 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Chegada ao ponto 4: Ponto final do círculo com CR, raio 30 mm
13 L X+95	Chegada ao ponto 5
14 L X+95 Y+40	Chegada ao ponto 6
15 CT X+40 Y+5	Chegada ao ponto 7: Ponto final do círculo, arco de círculo tangente ao ponto 6, o TNC calcula automaticamente o raio

6.4 Tipos de trajetória – coordenadas cartesianas

16 L X+5	Chegada ao último ponto do contorno 1
17 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Saída do contorno segundo uma trajetória circular tangente
18 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
19 END PGM CIRCULAR MM	



Exemplo: Círculo completo em cartesianas

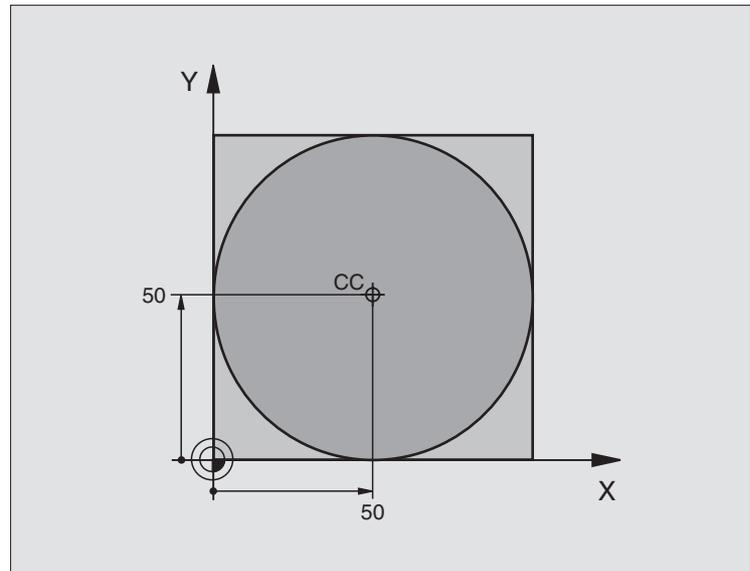

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+12,5	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S3150	Chamada da ferramenta
5 CC X+50 Y+50	Definição do ponto central do círculo
6 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
7 L X-40 Y+50 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
8 L Z-5 R0 F1000 M3	Deslocação à profundidade de maquinação
9 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	Chegada ao ponto inicial do círculo sobre uma trajetória circular tangente
10 C X+0 DR-	Chegada ao ponto final do círculo (=ponto de partida do círculo)
11 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	Saída do contorno segundo uma trajetória circular tangente
12 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
13 END PGM C-CC MM	

6.5 Tipos de trajetória – coordenadas polares

Resumo

Com as coordenadas polares, você determina uma posição por meio de um ângulo PA e uma distância PR a um pólo CC anteriormente definido (ver „Princípios básicos”, na página 143).

Você introduz as coordenadas polares de preferência para

- Posições sobre arcos de círculo
- Desenhos da peça com indicações angulares, p.ex. círculos de furos

Resumo dos tipos de trajetória com coordenadas polares

Função	Tecla de funções de trajetória	Movimento da ferramenta	Introduções necessárias
Recta LP	 + P	Recta	Raio polar e ângulo polar do ponto final da recta
Arco de círculo CP	 + P	Trajectoria circular em redor do ponto central do círculo/pólo CC para o ponto final do arco de círculo	Ângulo polar do ponto final do círculo e sentido de rotação
Arco de círculo CTP	 + P	Trajectoria circular tangente ao elemento de contorno anterior	Raio polar e ângulo polar do ponto final do círculo
Hélice (Helix)	 + P	Sobreposição de uma trajetória circular com uma recta	Raio polar, ângulo polar do ponto final do círculo e coordenada do ponto final no eixo da ferramenta

Origem de coordenadas polares: Pólo CC


Você pode determinar o pólo CC em qualquer posição do programa de maquinação, antes de indicar as posições com coordenadas polares. Proceda da mesma forma que procede para a programação do ponto central do círculo CC.



- ▶ **Coordenadas CC:** Introduzir as coordenadas cartesianas do pólo ou Para aceitar a última posição programada: Não introduzir coordenadas. Determinar o pólo CC antes de programar as coordenadas polares. Programar o pólo CC só em coordenadas cartesianas. O pólo CC permanece activado até você determinar um novo pólo CC.

Exemplo de frases NC

```
12 CC X+45 Y+25
```

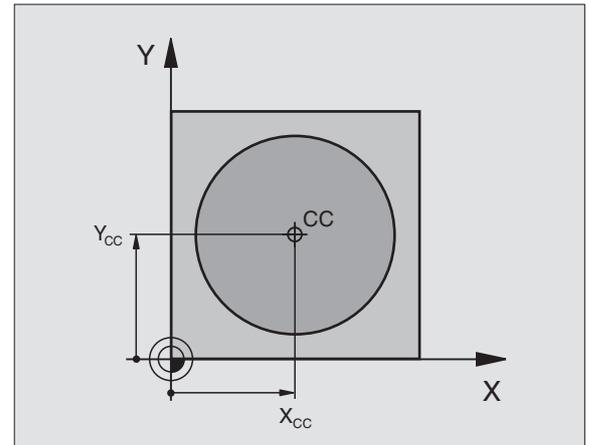

Recta LP

A ferramenta desloca-se segundo uma recta desde a sua posição actual para o seu ponto final. O ponto de partida é o ponto final da frase anterior.



P

► **Raio PR em coordenadas polares** Introduzir a distância do ponto final da recta ao pólo CC

► **Ângulo PA em coordenadas polares:** Posição angular do ponto final da recta entre -360° e $+360^\circ$

O sinal de PA determina-se através do eixo de referência angular:

- Ângulo do eixo de referência angular a PR em sentido anti-horário: $PA > 0$
- Ângulo do eixo de referência angular a PR em sentido horário: $PA < 0$

Exemplo de frases NC


12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

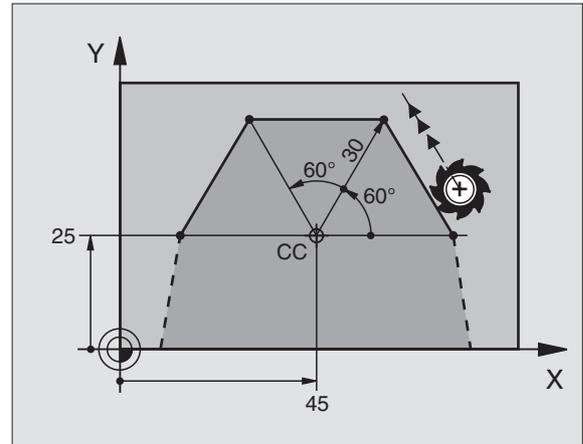

Trajectória circular CP em redor do pólo CC

O raio PR em coordenadas polares é ao mesmo tempo o raio do arco de círculo. PR determina-se através da distância do ponto de partida ao pólo CC. A última posição da ferramenta programada antes da frase CP é o ponto de partida da trajetória circular.



P

► **Ângulo PA em coordenadas polares:** Posição angular do ponto final da trajetória circular entre -5400° e $+5400^\circ$


► **Sentido de rotação DR**

Exemplo de frases NC

18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+

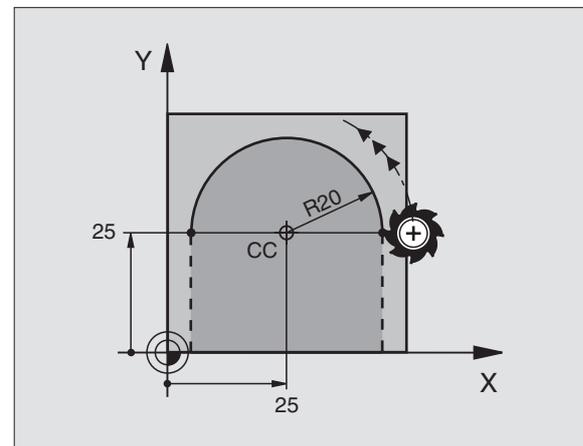

Quando as coordenadas são incrementais, introduz-se o mesmo sinal para DR e PA.



Trajectoria circular CTP tangente

A ferramenta desloca-se segundo uma trajetória circular, que se une tangencialmente a um elemento de contorno anterior.



- ▶ **Raio PR em coordenadas polares** Introduzir a distância do ponto final da trajetória circular ao pólo CC
- ▶ **Ângulo PA em coordenadas polares:** Posição angular do ponto final da trajetória circular

Exemplo de frases NC

```
12 CC X+40 Y+35
```

```
13 L X+0 Y+35 RL F250 M3
```


```
14 LP PR+25 PA+120
```

```
15 CTP PR+30 PA+30
```

```
16 L Y+0
```



O pólo CC **não** é o ponto central do círculo do contorno!

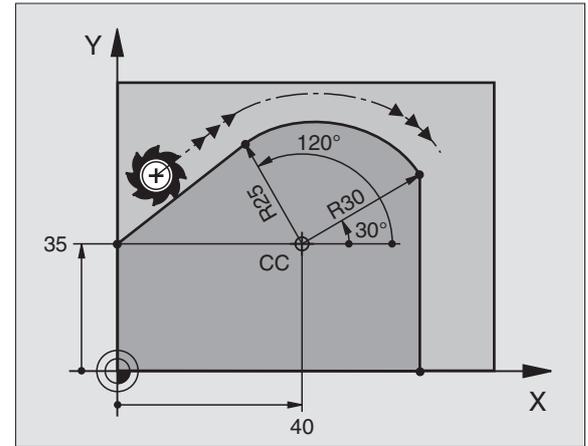

Hélice (Helix)

Uma hélice produz-se pela sobreposição de um movimento circular e um movimento linear perpendiculars. Você programa a trajetória circular num plano principal.

Você só pode programar em coordenadas polares os movimentos de trajetória para a hélice.

Aplicação


- Roscar no interior e no exterior com grandes diâmetros
- Ranhuras de lubrificação

Cálculo da hélice

Para a programação, você precisa da indicação incremental do ângulo total que a ferramenta percorre sobre a hélice e da altura total da hélice.

Para o cálculo da maquinação na direção de fresagem, tem-se:

Nº de passos n	Passos de rosca + sobrepassagem no Princípio e fim da rosca
Altura total h	Passo P x Nº de passos n
Ângulo total IPA incremental	Nº de passos x 360° + ângulo para Início da rosca + ângulo para a sobrepassagem
Coordenada inicial Z	Passo P x (passos de rosca + sobrepassagem no início da rosca)

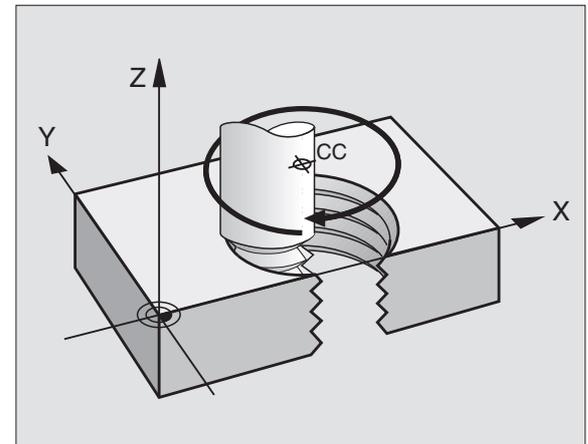

Forma da hélice

O quadro mostra a relação entre a direcção da maquinação, o sentido de rotação e a correcção de raio para determinadas formas de trajectória.

Rosca interior	Direcção do trabalho	Sentido de rotação	Correcção do raio
para a direita	Z+	DR+	RL
para a esquerda	Z+	DR-	RR
para a direita	Z-	DR-	RR
para a esquerda	Z-	DR+	RL

Rosca exterior

para a direita	Z+	DR+	RR
para a esquerda	Z+	DR-	RL
para a direita	Z-	DR-	RL
para a esquerda	Z-	DR+	RR

Programar uma hélice



Introduza o sentido de rotação DR e o ângulo total IPA em incremental com o mesmo sinal, senão a ferramenta pode deslocar-se numa trajectória errada.

Para o ângulo total IPA, você pode introduzir um valor de -5.400° até +5400°. Se a rosca tiver mais de 15 passos, programe a hélice numa repetição parcial do programa (ver „Repetições parciais de um programa”, na página 302)



► **Ângulo em coordenadas polares:** Introduzir o ângulo total em incremental segundo o qual a ferrta. se desloca sobre a hélice. **Depois de introduzir o ângulo, selecione o eixo da ferr.ta com a tecla de selecção de eixos.**

► Introduzir em incremental a **Coordenada** para a altura da hélice

► **Sentido de rotação DR**
 Hélice no sentido horário: DR-
 Hélice no sentido anti-horário: DR+


Exemplo de frases NC: Rosca M6 x 1 mm com 5 passos

12 CC X+40 Y+25


13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

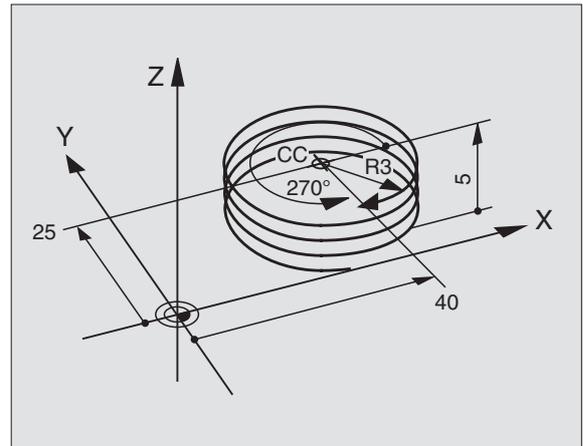


Exemplo: Movimento linear em polares

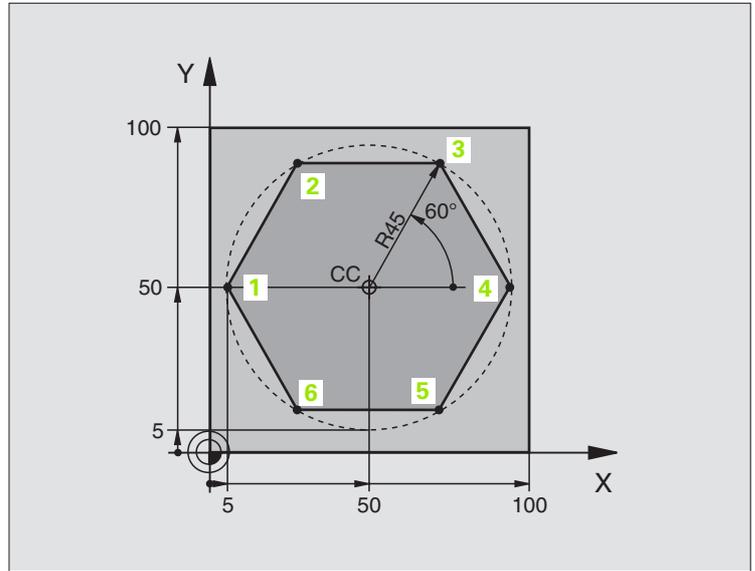

0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+7,5	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferramenta
5 CC X+50 Y+50	Definição do ponto de referência para as coordenadas polares
6 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
7 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
8 L Z-5 R0 F1000 M3	Deslocação à profundidade de maquinação
9 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	Chegada ao ponto 1 do contorno sobre um círculo tangente
10 LP PA+120	Chegada ao ponto 2
11 LP PA+60	Chegada ao ponto 3
12 LP PA+0	Chegada ao ponto 4
13 LP PA-60	Chegada ao ponto 5
14 LP PA-120	Chegada ao ponto 6
15 LP PA+180	Chegada ao ponto 1
16 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	Sair do contorno segundo um círculo tangente
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
18 END PGM LINEARPO MM	



Exemplo: Hélix

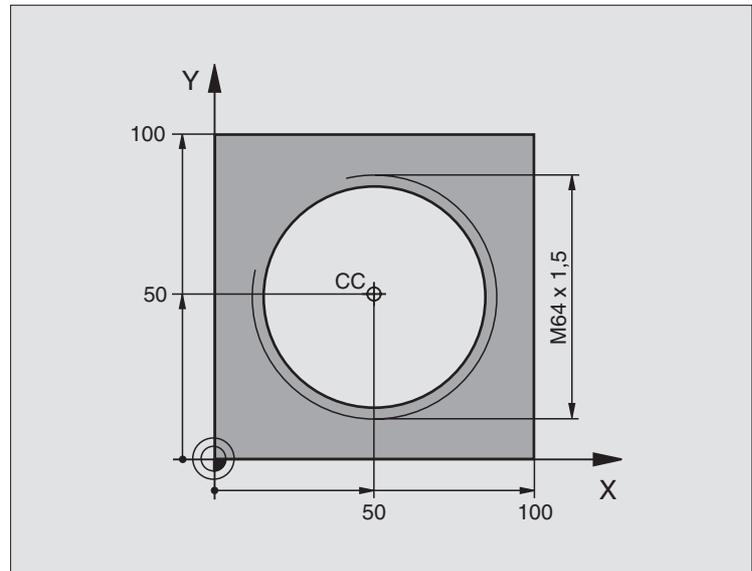

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+5	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S1400	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 L X+50 Y+50 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 CC	Aceitar a última posição programada como pólo
8 L Z-12,75 R0 F1000 M3	Deslocação à profundidade de maquinação
9 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Chegar ao contorno segundo um círculo tangente
10 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	Deslocação helicoidal
11 DEP CT CCA180 R+2	Sair do contorno segundo um círculo tangente
12 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
13 END PGM HELIX MM	

Se tiver que efectuar mais de 16 :

...	
8 L Z-12.75 R0 F1000	
9 APPR PCT PR+32 PA-180 CCA180 R+2 RL F100	
10 LBL 1	Início da repetição parcial do programa
11 CP IPA+360 IZ+1.5 DR+ F200	Introduzir directamente o passo como valor IZ



6.5 Tipos de trajetória – coordenadas polares

12 CALL LBL 1 REP 24	Número de repetições (passagens)
13 DEP CT CCA180 R+2	
...	



6.6 Tipos de trajectórias – Livre programação de contornos FK

Princípios básicos

Os desenhos de peças não cotados contêm muitas vezes indicações de coordenadas que você não pode introduzir com as teclas cinzentas de diálogo. Assim,

- pode haver coordenadas conhecidas no elemento de contorno ou na sua proximidade,
- as indicações de coordenadas podem referir-se a um outro elemento de contorno ou
- podem conhecer-se as indicações da direcção e do percurso do contorno.

Você programa este tipo de indicações directamente com a livre programação de contornos FK. O TNC calcula o contorno com as coordenadas conhecidas e auxilia o diálogo de programação com o gráfico FK interactivo. A figura em cima à direita mostra uma cotação que você introduz de forma simples com a programação FK.



Para a programação FK, tenha em conta as seguintes condições

Você só pode programar os elementos de contorno com a Livre Programação de Contornos apenas no plano de maquinação. Você determina o plano de maquinação na primeira frase BLK-FORM do programa de maquinação.

Introduza para cada elemento de contorno todos os dados disponíveis. Programe também em cada frase as indicações que não se modificam: Os dados não programados são considerados desconhecidos!


São permitidos parâmetros Q em todos os elementos FK, excepto em elementos com referências relativas (p.ex. RX ou RAN), isto é, elementos que se referem a outras frases NC.

Se você misturar no programa uma programação convencional e a Livre Programação de Contornos, cada secção FK tem que estar determinada com clareza.

O TNC precisa de um ponto fixo a partir do qual se realizem os cálculos. Programe directamente, antes da secção FK, uma posição com as teclas cinzentas de diálogo que contenha as duas coordenadas do plano de maquinação. Nessa frase, não programe nenhuns parâmetros Q.

Quando na primeira secção FK há uma frase FCT ou FLT, há que programar antes como mínimo duas frases NC usando as teclas de diálogo cinzentas, para determinar claramente a direcção de deslocação.

Uma secção FK não pode começar directamente por detrás de uma marca LBL.

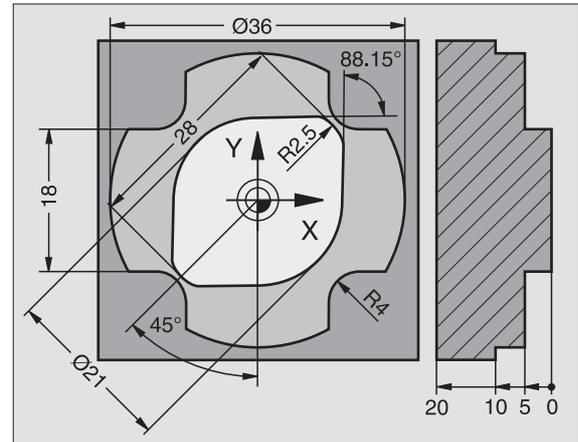



Criar programas FK para TNC 4 xx:

Para que o TNC 4xx possa ler programas FK, que foram criados num TNC 320, a sequência dos vários elementos FK numa frase tem que estar definida tal como estão ordenados na régua de softkeys.

Gráfico da programação FK



Para poder usar o gráfico na programação FK, seleccione a divisão do ecrã PROGRAMA + GRÁFICO (ver „Memorização/Edição de programas” na página 31)

Se faltarem indicações das coordenadas, muitas vezes é difícil determinar o contorno de uma peça. Neste caso, o TNC mostra diferentes soluções no gráfico FK, e você selecciona a correcta. O gráfico FK representa o contorno da peça em diferentes cores:

- branco** O elemento do contorno está claramente determinado
- verde** Os dados introduzidos indicam várias soluções; seleccione a correcta
- vermelho** Os dados introduzidos não são suficientes para determinar o elemento de contorno; introduza mais dados


Se os dados indicarem várias soluções e o elemento de contorno se visualizar em verde, seleccione o contorno correcto da seguinte forma:



- ▶ Premindo a softkey MOSTRAR SOLUÇÃO as vezes necessárias até se visualizar correctamente o contorno desejado. Utilize a função de zoom (2ª régua de softkeys), se não se distinguem possíveis soluções da representação standard



- ▶ O elemento de contorno visualizado corresponde ao desenho: Determinar com a softkey SELECCIONAR RESOLUÇÃO

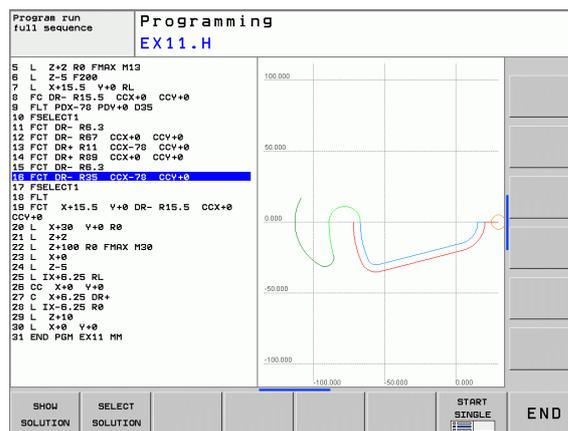

Se ainda não quiser determinar um contorno representado a verde, prima a softkey TERMINAR SELECÇÃO para continuar com o diálogo FK.



Você deve determinar o elemento de contorno representado a verde o mais depressa possível com SELECCIONAR SOLUÇÃO, para limitar a ambiguidade dos elementos de contorno seguintes.

O fabricante da máquina pode determinar outras cores para o gráfico FK.

As frases NC dum programa chamado com PGM CALL indicam-se noutra cor.

Mostrar os números de frase na janela do gráfico

Para mostrar os números de frase na janela do gráfico:



- Colocar a softkey VISUALIZAR INDICAÇÕES FRASE N.º em VISUALIZAR



Abrir o diálogo FK

Se premir a tecla cinzenta FK de função de trajectória, o TNC visualiza softkeys com que você pode abrir o diálogo: Ver a tabela seguinte. Para voltar a seleccionar as softkeys, prima de novo a tecla FK.

Se você abrir o diálogo FK com uma destas softkeys, o TNC mostra outras réguas de softkeys com que você pode introduzir coordenadas conhecidas, ou aceitar indicações de direcção e do percurso do contorno.

Elemento FK	Softkey
Recta tangente	
Recta não tangente	
Arco de círculo tangente	
Arco de círculo não tangente	
Pólo para programação FK	



Programação livre de rectas

Recta não tangente



- ▶ Visualizar as softkeys para a Programação de Contornos livres: Premir a tecla FK



- ▶ Abrir o diálogo para recta livre: Premir a softkey FL. O TNC visualiza outras softkeys
- ▶ Com estas softkeys, introduzir na frase todas as indicações conhecidas O gráfico FK mostra a vermelho o contorno programado até as indicações serem suficientes. O gráfico mostra várias soluções a verde (ver „Gráfico da programação FK”, na página 144)

Recta tangente

Quando a recta se une tangencialmente a outro elemento de contorno, abra o diálogo com a softkey FLT:



- ▶ Visualizar as softkeys para a Programação de Contornos livres: Premir a tecla FK



- ▶ Abrir diálogo: Premir a softkey FLT
- ▶ Com as softkeys, introduzir na frase as indicações conhecidas

Programação livre de trajectórias circulares

Trajectória circular não tangente



- ▶ Visualizar as softkeys para a Programação de Contornos livres: Premir a tecla FK



- ▶ Abrir o diálogo para o arcos de círculo livre: Premir a softkey FC; o TNC mostra softkeys para indicações directas sobre a trajectória circular ou indicações sobre o ponto central do círculo
- ▶ Com estas softkeys, introduzir na frase todas as indicações conhecidas: O gráfico FK mostra a vermelho o contorno programado até as indicações serem suficientes. O gráfico mostra várias soluções a verde (ver „Gráfico da programação FK”, na página 144)

Trajectória circular tangente

Quando a trajectória circular se une tangencialmente a outro elemento de contorno, abra o diálogo com a softkey FCT:



- ▶ Visualizar as softkeys para a Programação de Contornos livres: Premir a tecla FK



- ▶ Abrir diálogo: Premir a softkey FCT
- ▶ Com as softkeys, introduzir na frase as indicações conhecidas



Possibilidades de introdução

Coordenadas do ponto final

Indicações conhecidas	Softkeys
Coordenadas cartesianas X e Y	 
Coordenadas polares referidas a FPOL	 

Exemplo de frases NC




- 7 FPOL X+20 Y+30
- 8 FL IX+10 Y+20 RR F100
- 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

Direcção e longitude de elementos de contorno

Indicações conhecidas	Softkeys
Longitude das rectas	
Ângulo de entrada das rectas	
Longitude de passo reduzido LEN da secção do arco de círculo	
Ângulo de entrada AN da tangente de entrada	
Ângulo do ponto central da secção do arco de círculo	

Exemplo de frases NC

- 27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200
- 28 FC DR+ R6 LEN 10 A-45
- 29 FCT DR- R15 LEN 15

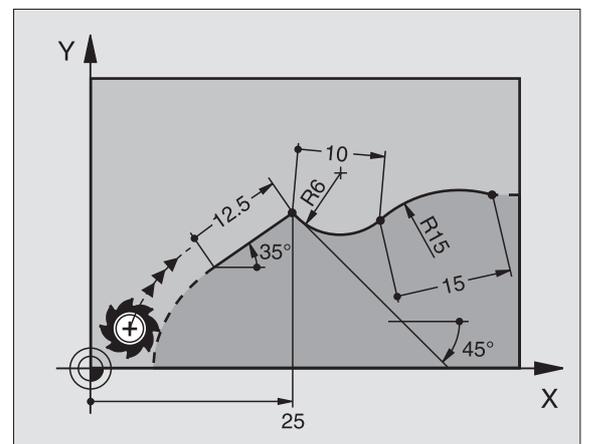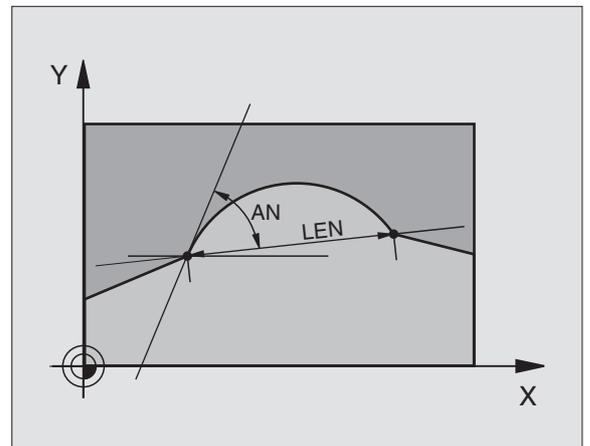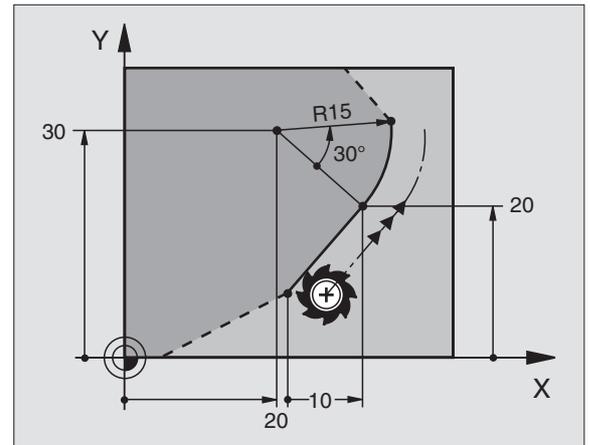


Ponto central do círculo CC, raio e sentido de rotação na frase FC/ FCT

Para as trajetórias de livre programação, com as indicações que se introduzem, o TNC calcula um ponto central do círculo. Assim, você também pode programar numa frase um círculo completo com a programação FK.

Quando quiser definir o ponto central do círculo em coordenadas polares, você tem que definir o pólo com a função FPOL em vez de definir com CC. FPOL actua até á frase seguinte com FPOL, e determina-se em coordenadas cartesianas.



Um ponto centro do círculo programado de forma convencional ou já calculado, já não actua na secção FK como pólo ou como ponto central do círculo: Quando as coordenadas polares programadas de forma convencional se referem a um pólo determinado anteriormente numa frase CC, determine este pólo de novo segundo a secção FK, com uma frase CC.

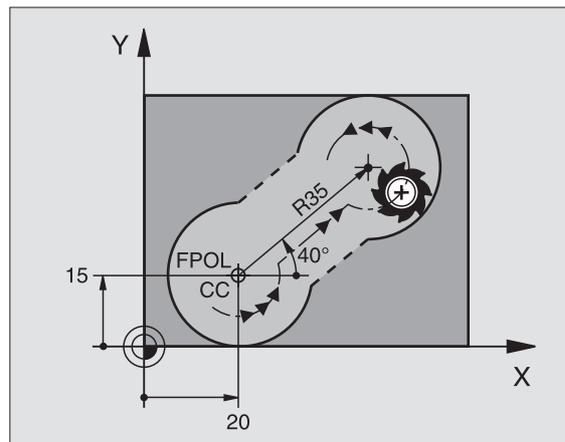**Indicações conhecidas****Softkeys**

Ponto central em coordenadas cartesianas



Ponto central em coordenadas polares



Sentido de rotação da trajetória circular



Raio da trajetória circular



Exemplo de frases NC

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

12 FL AN+40

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40



Contornos fechados

Com a softkey CLSD você marca o início e o fim de um contorno fechado. Assim, reduzem-se as possíveis soluções do último elemento do contorno.

Você introduz adicionalmente CLSD para uma outra indicação do contorno na primeira e na última frase de uma secção FK.



Início do contorno: CLSD+

Fim do contorno: CLSD-


Exemplo de frases NC

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

...

17 FCT DR- R+15 CLSD-

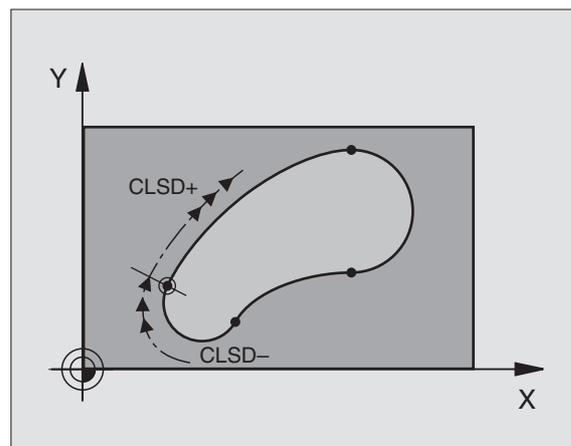

Pontos auxiliares

Tanto para rectas livres como para trajetórias circulares livres, você pode introduzir coordenadas para pontos auxiliares sobre ou junto do contorno.

Pontos auxiliares sobre um contorno

Os pontos auxiliares encontram-se directamente nas rectas ou no prolongamento das rectas, ou directamente na trajetória circular.

Indicações conhecidas	Softkeys
Coordenada X dum ponto auxiliar P1 ou P2 numa recta	 
Coordenada Y dum ponto auxiliar P1 ou P2 numa recta	 
Coordenada X dum ponto auxiliar P1, P2 ou P3 numa trajetória circular	  
Coordenada Y dum ponto auxiliar P1, P2 ou P3 numa trajetória circular	  


Pontos auxiliares junto dum contorno

Indicações conhecidas	Softkeys
Coordenada X e Y do ponto auxiliar junto a uma recta	 
Distância do ponto auxiliar às rectas	
Coordenada X e Y do ponto auxiliar junto a uma trajetória circular	 
Distância do ponto auxiliar à trajetória circular	

Exemplo de frases NC

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

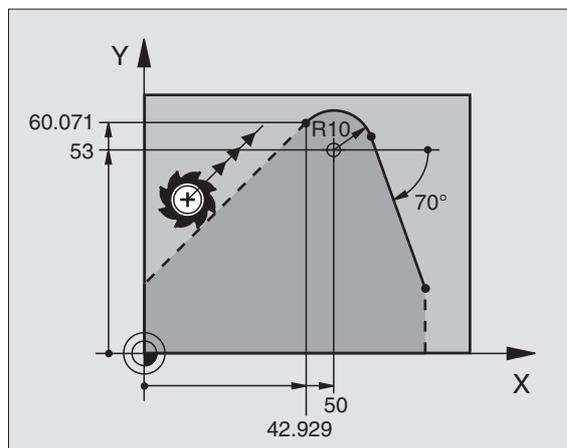

Referências relativas


As referências relativas são indicações que se referem a um outro elemento de contorno. As softkeys e as palavras do programa para referências Relativas começam com um „R“. A figura à direita mostra as indicações de cotas que se devem programar como referências relativas.



Introduzir as coordenadas com referência relativa sempre de forma incremental Além disso, introduzir o número de frase do elemento de contorno a que se quer referir.

O elemento do contorno cujo nº de frase se indica não pode estar a mais de 64 frases de posicionamento diante da frase onde você programa a referência.

Quando você apaga uma frase a que fez referência, o TNC emite um aviso de erro. Modifique o programa antes de apagar essa frase.

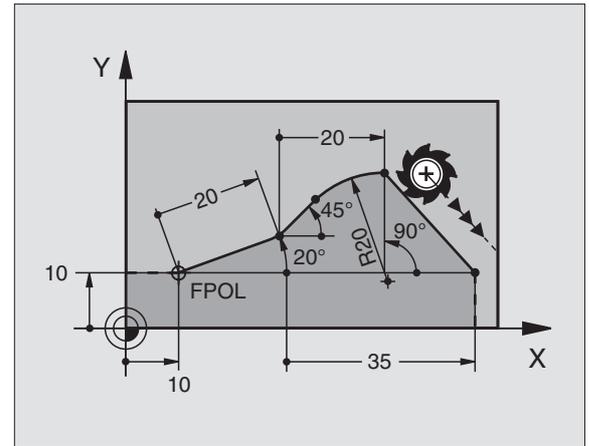

Referência relativa à frase N: Coordenadas do ponto final

Indicações conhecidas	Softkeys
Coordenadas cartesianas referidas à frase N	<input type="text" value="RX N..."/> <input type="text" value="RY N..."/>
Coordenadas polares referidas à frase N	<input type="text" value="RPR N..."/> <input type="text" value="RPA N..."/>

Exemplo de frases NC

12 FPOL X+10 Y+10

13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13




Referência relativa à frase N: Direção e distância do elemento de contorno

Indicações conhecidas	Softkey
Ângulo entre uma recta e outro elemento de contorno, ou entre uma tangente de entrada em arco de círculo e outro elemento de contorno	
Recta paralela a outro elemento do contorno	
Distância das rectas ao elemento do contorno paralelo	

Exemplo de frases NC

- 17 FL LEN 20 AN+15
- 18 FL AN+105 LEN 12.5
- 19 FL PAR 17 DP 12.5
- 20 FSELECT 2
- 21 FL LEN 20 IAN+95
- 22 FL IAN+220 RAN 18

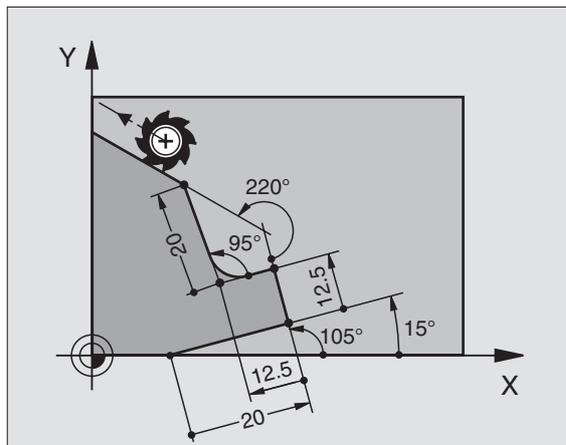


Referência relativa à frase N: Ponto central do círculo CC


Indicações conhecidas	Softkey	
Coordenadas cartesianas do ponto central do círculo referidas à frase N		
Coordenadas polares do ponto central do círculo referidas à frase N		

Exemplo de frases NC

- 12 FL X+10 Y+10 RL
- 13 FL ...
- 14 FL X+18 Y+35
- 15 FL ...
- 16 FL ...
- 17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

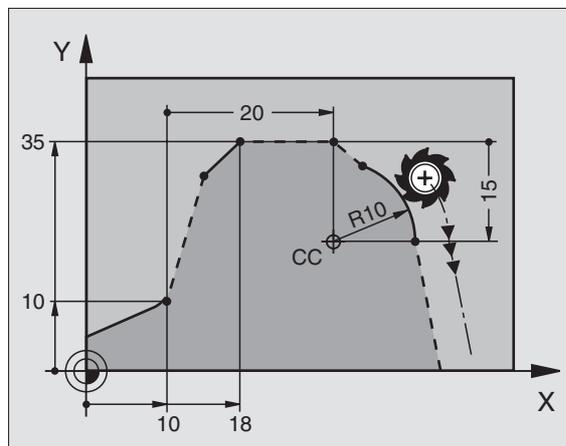


Exemplo: Programação FK 1

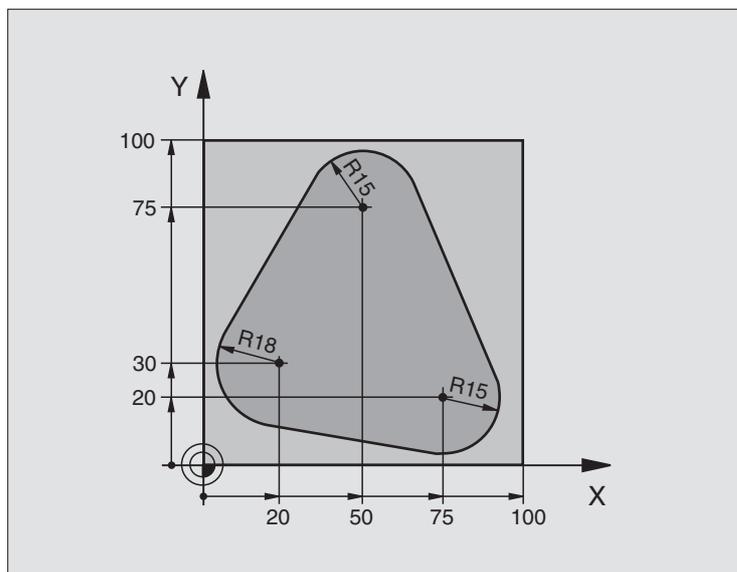

0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 L Z-10 R0 F1000 M3	Deslocação à profundidade de maquinação
8 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Chegar ao contorno segundo um círculo tangente
9 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Secção FK:
10 FLT	Programar os dados conhecidos para cada elemento do contorno
11 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
12 FLT	
13 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
14 FLT	
15 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
16 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Sair do contorno segundo um círculo tangente
17 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
18 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
19 END PGM FK1 MM	



Exemplo: Programação FK 2

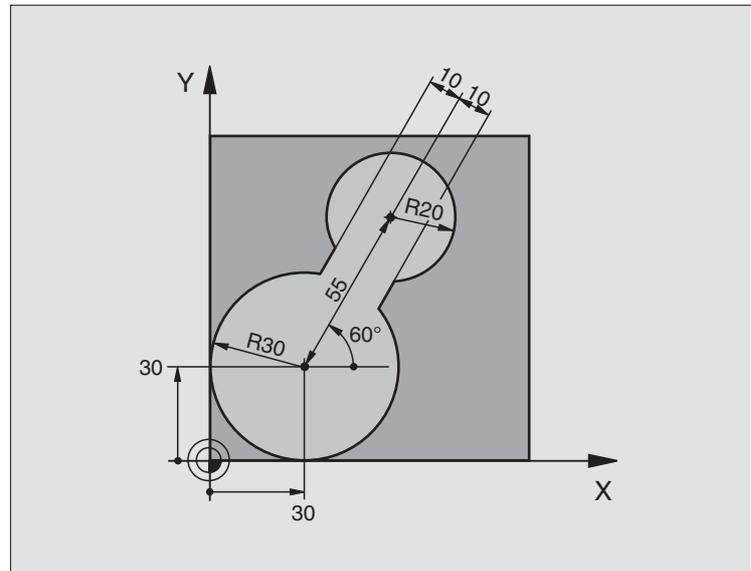

0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 L X+30 Y+30 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 L Z+5 R0 FMAX M3	Posicionamento prévio do eixo da ferramenta
8 L Z-5 R0 F100	Deslocação à profundidade de maquinação




6.6 Tipos de trajetórias – Livre programação de contornos FK

9 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Chegar ao contorno segundo um círculo tangente
10 FPOL X+30 Y+30	Secção FK:
11 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Programar os dados conhecidos para cada elemento do contorno
12 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
13 FSELECT 3	
14 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
15 FSELECT 2	
16 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
17 FSELECT 3	
18 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
19 FSELECT 2	
20 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Sair do contorno segundo um círculo tangente
21 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
22 END PGM FK2 MM	



Exemplo: Programação FK 3

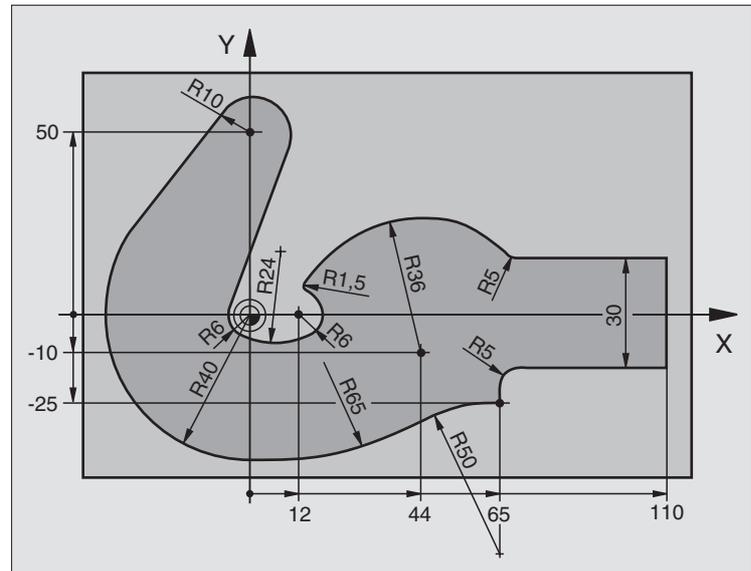

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S4500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Posicionamento prévio da ferramenta
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Deslocação à profundidade de maquinação

6.6 Tipos de trajetórias – Livre programação de contornos FK

8 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Chegar ao contorno segundo um círculo tangente
9 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	Secção FK:
10 FLT	Programar os dados conhecidos para cada elemento do contorno
11 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
12 FLT	
13 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
14 FCT DR+ R24	
15 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
16 FSELECT 2	
17 FCT DR- R1.5	
18 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
19 FSELECT 2	
20 FCT CT+ R5	
21 FLT X+110 Y+15 AN+0	
22 FL AN-90	
23 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
24 RND R5	
25 FL X+65 Y-25 AN-90	
26 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
27 FCT DR- R65	
28 FSELECT	
29 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
30 FSELECT 4	
31 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Sair do contorno segundo um círculo tangente
32 L X-70 R0 FMAX	
33 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
34 END PGM FK3 MM	





7

**Programar:
Funções auxiliares**



7.1 Introduzir funções auxiliares M e STOP

Princípios básicos

Com as funções auxiliares do TNC – também chamadas M – você comanda

- a execução do programa, p.ex. uma interrupção da execução
- as funções da máquina, como p.ex. a conexão e desconexão da rotação da ferramenta e do refrigerante
- o comportamento da ferramenta na trajetória



O fabricante da máquina pode validar certas funções auxiliares que não estão descritas neste manual. Para isso, o fabricante da máquina pode alterar o significado e a activação das funções auxiliares descritas. Consulte o manual da sua máquina.

Você pode introduzir até duas funções auxiliares M no fim de uma frase de posicionamento ou introduzir numa frase separada. O TNC indica o diálogo: **Função auxiliar M ?**

Normalmente, no diálogo indica-se o número da função auxiliar. Em algumas funções auxiliares, continua-se com o diálogo para se poder indicar parâmetros dessa função.

Nos modos de funcionamento manual e volante electrónico, você introduz as funções auxiliares com a softkey M.



Repare que algumas funções auxiliares actuam no início, e outras no fim duma frase de posicionamento independentemente da sequência na qual se encontram na respectiva frase NC.

As funções auxiliares activam-se a partir da frase onde são chamadas.

Algumas funções auxiliares actuam somente na frase onde estão programadas. Se a função auxiliar não actuar apenas por frases, tem que a anular numa frase seguinte com uma função M separada ou então é anulada automaticamente pelo TNC no fim do programa.



Introduzir uma função auxiliar na frase STOP

Uma frase de STOP programada interrompe a execução do programa ou do teste de programa, p.ex., para verificar uma ferramenta. Numa frase de STOP, você pode programar uma função auxiliar M:



- ▶ Programar uma interrupção da execução do programa:
Premir a tecla STOP
- ▶ Introduzir a Função Auxiliar M

Exemplo de frases NC

```
87 STOP M6
```



7.2 Funções auxiliares para o controlo da execução do programa, ferramenta e refrigerante

Resumo

M	Activação	Actuação na frase -	No início	da frase
M00	PARAGEM da execução do pgm PARAGEM da ferrta. Refrigerante DESLIGADO			■
M01	PARAGEM facultativa da execução do programa			■
M02	PARAGEM da execução do pgm PARAGEM da ferrta. Refrigerante desligado Salto para a frase 1 Apagar visualização de estados (depende do parâmetro da máquina c1earMode)			■
M03	Ferramenta LIGADA no sentido horário		■	
M04	Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário		■	
M05	PARAGEM da ferrta.			■
M06	Troca de ferramenta (função dependente da máquina) PARAGEM da ferramenta PARAGEM da execução do prog			■
M08	Refrigerante LIGADO		■	
M09	Refrigerante DESLIGADO			■
M13	Ferramenta LIGADA no sentido horário Refrigerante LIGADO		■	
M14	Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário Refrigerante ligado		■	
M30	como M02			■



7.3 Programar coordenadas referentes à máquina: M91/M92

Programar coordenadas referentes à máquina: M91/M92

Ponto zero da régua

Numa régua, a marca de referência indica a posição do ponto zero dessa régua.

Ponto zero da máquina

Você precisa do ponto zero da máquina, para:

- fixar os limites de deslocação (finais de carreira)
- chegar a posições fixas da máquina (p.ex. posição para a troca de ferramenta)
- fixar um ponto de referência na peça

O fabricante da máquina introduz para cada eixo a distância desde o ponto zero da máquina e o ponto zero da régua num parâmetro da máquina.

Comportamento standard

As coordenadas referem-se ao ponto zero da peça, ver „Memorização do ponto de referência (sem apalpador 3D)”, na página 47.


Comportamento com M91 – Ponto zero da máquina

Quando numa frase de posicionamento as coordenadas se referem ao ponto zero da máquina, introduza nessa frase M91.



Quando programar coordenadas incrementais numa frase M91, estas coordenadas referem-se à última posição M91 programada. Se no programa NC não estiver programada nenhuma posição M91, então estas coordenadas referem-se à posição actual da ferramenta.

O TNC indica os valores de coordenadas referentes ao ponto zero da máquina. Na visualização de estados você comuta a visualização de coordenadas em REF, ver „Visualização de estados”, na página 33.

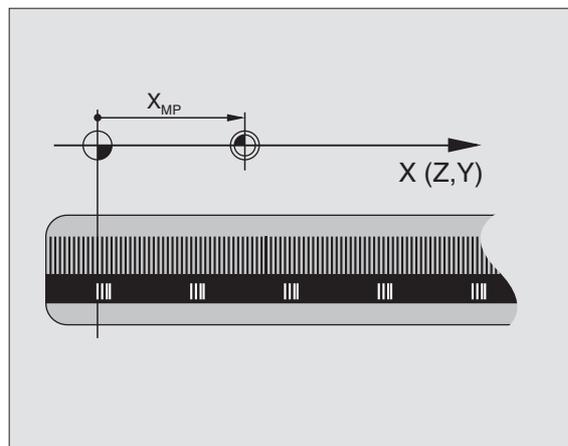

Comportamento com M92 – Ponto de referência da máquina

Além do ponto zero da máquina, o fabricante da máquina também pode determinar outra posição fixa da máquina (ponto de refª da máquina).

O fabricante da máquina determina para cada eixo a distância do ponto de refª da máquina ao ponto zero da mesma (ver manual da máquina).

Quando nas frases de posicionamento as coordenadas se devem referir ao ponto de referência da máquina, introduza nessas frases M92.



Também com M91 ou M92 o TNC realiza correctamente a correcção de raio. No entanto, **não** se tem em conta a longitude da ferramenta.

Activação

M91 e M92 só funcionam nas frases de programa/posicionamento onde estiver programado M91 ou M92.

M91 e M92 activam-se no início da frase.

Ponto de referência da peça


Quando se pretende que as coordenadas se refiram sempre ao ponto zero da máquina, pode-se bloquear a memorização do ponto de referência para um ou vários eixos.

Quando a memorização do ponto de referência está bloqueada para todos os eixos, o TNC já não mostra a softkey DATUM SET no modo de funcionamento Manual.

A figura mostra sistemas de coordenadas com pontos zero da máquina e da peça.

M91/M92 no modo de funcionamento Teste do Programa

Para poder simular também graficamente movimentos M91/M92, você tem que aceitar a vigilância do espaço de trabalho e mandar visualizar o bloco referido ao ponto de referência memorizado, ver „Representação gráfica do bloco no espaço de trabalho”, na página 387.

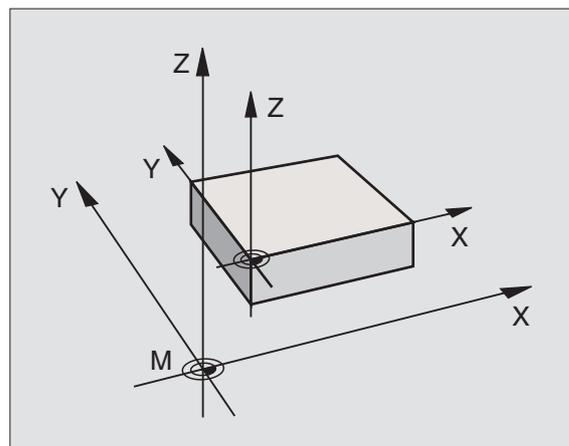

7.4 Funções auxiliares para o tipo de trajectória

Maquinação de pequenos desníveis: M97

Comportamento standard

O TNC acrescenta um círculo de transição nas esquinas exteriores. Em desníveis demasiado pequenos, a ferramenta iria danificar o contorno.

O TNC interrompe nestas posições a execução do programa e emite o aviso de erro „raio da ferramenta grande demais“.

Comportamento com M97

O TNC calcula um ponto de intersecção na trajectória para os elementos de contorno – como em esquinas interiores – e desloca a ferramenta para esse ponto.

Programe M97 na frase onde é programado o ponto da esquina exterior.





Em vez de **M97** deve utilizar a função **M120 LA** com mais capacidade(ver „Comportamento com M120“ na página 168)!

Activação

M97 actua só na frase de programa onde se tiver programado M97.



A esquina do contorno não é completamente maquinada com M97. Você terá talvez que maquinar posteriormente as esquinas do contorno com uma ferramenta mais pequena.

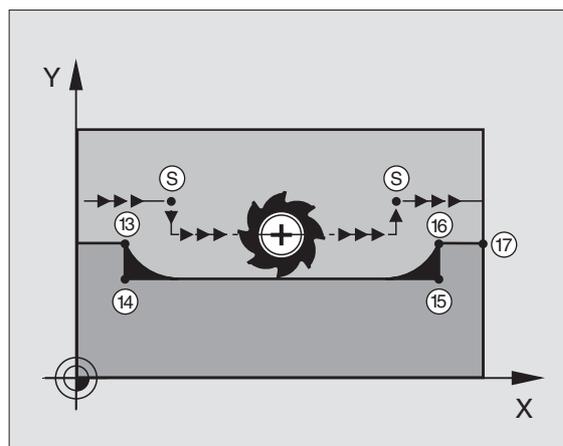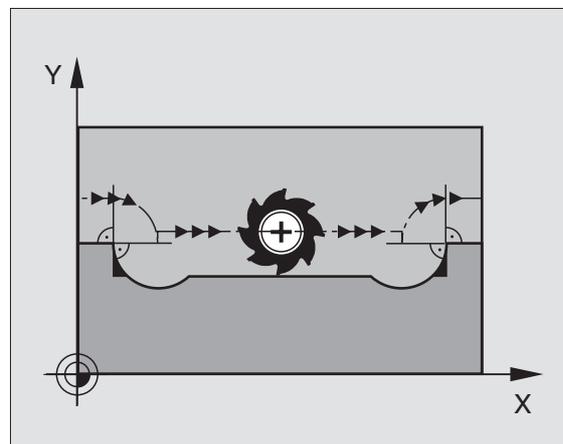

Exemplo de frases NC

5 T00L DEF L ... R+20	Raio da ferramenta grande
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Chegada ao ponto do contorno 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Maquinar pequenos desníveis no contorno 13 e 14
15 L IX+100 ...	Chegada ao ponto do contorno 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Maquinar pequenos desníveis no contorno 15 e 16
17 L X... Y...	Chegada ao ponto do contorno 17



Maquinar completamente esquinas abertas do contorno: M98

Comportamento standard

O TNC calcula nas esquinas interiores o ponto de intersecção das trajetórias de fresagem, e desloca a ferrta. a partir desse ponto, numa nova direcção.

Quando o contorno está aberto nas esquinas, a maquinação não é completa:

Comportamento com M98

Com a função auxiliar M98, o TNC desloca a ferramenta até ficarem efectivamente maquinaados todos os pontos do contorno:

Activação

M98 só funciona nas frases de programa onde estiver programado M98.

M98 actua no fim da frase.

Exemplo de frases NC

Chegar sucessivamente aos pontos de contorno 10, 11 e 12:

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

Velocidade de avanço em arcos de círculo: M109/M110/M111

Comportamento standard

O TNC relaciona a velocidade de avanço programada em relação à trajetória do ponto central da ferrta.

Comportamento em arcos de círculo com M109

O TNC mantém constante o avanço da lâmina da ferrta. nas maquinações interiores e exteriores dos arcos de círculo.

Comportamento em arcos de círculo com M110

O TNC mantém constante o avanço na maquinação interior de arcos de círculo. Numa maquinação exterior de arcos de círculo, não actua nenhum ajuste do avanço.





M110 actua também na maquinação interior de arcos de círculo com ciclos de contorno. Se você definir M 109 ou M110 antes da chamada dum ciclo de maquinação, a adaptação ao avanço actua também em caso de arcos de círculo dentro de ciclos de maquinação. No fim ou após interrupção dum ciclo de maquinação, é de novo estabelecido o estado de saída.

Activação

M109 e M110 actua no início da frase.

Você anula M109 e M110 com M111.

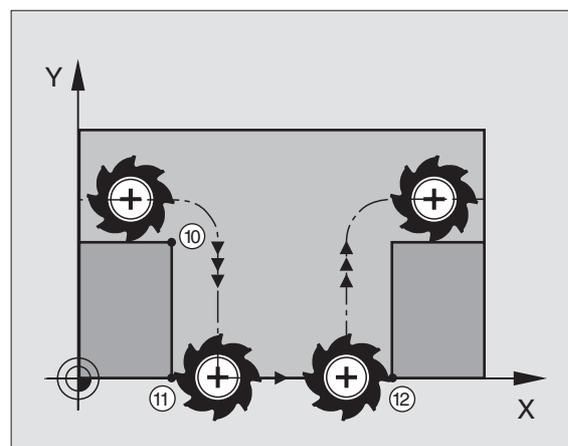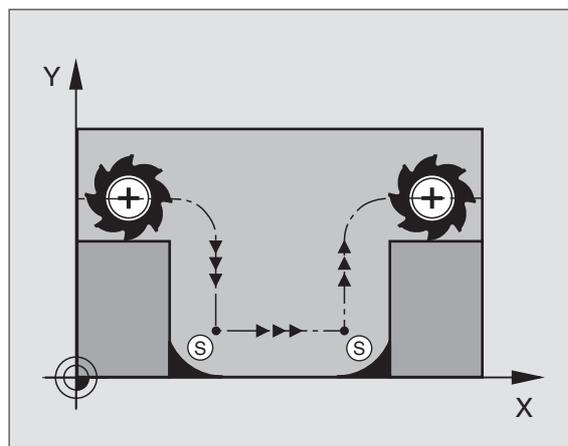

Cálculo prévio do contorno com correcção de raio (LOOK AHEAD): M120

Comportamento standard

Quando o raio da ferramenta é maior do que um desnível de contorno com correcção de raio, o TNC interrompe a execução do programa e emite um aviso de erro. M97 (ver „Maquinação de pequenos desníveis: M97” na página 165) impede o aviso de erro, mas ocasiona uma marca na peça e além disso desloca a esquina.

Nos rebaixamentos, o TNC pode produzir danos no contorno.

Comportamento com M120

O TNC verifica os rebaixamentos e saliências de um contorno com correcção de raio, e faz um cálculo prévio da trajetória da ferramenta a partir da frase actual. As posições em que a ferramenta iria danificar o contorno ficam por maquinar (apresentado a escuro na figura). Você também pode usar M120 para ter com correcção do raio da ferramenta os dados de digitalização ou os dados elaborados por um sistema de programação externo. Desta forma, é possível compensar os desvios do raio teórico da ferramenta.

Você determina a quantidade de frases (máx. 99) que o TNC calcula previamente com LA (em ingl. **L**ook **A**head: prever) por trás de M120. Quanto maior for a quantidade de frases pré-seleccionadas por si, para o TNC calcular previamente, mais lento será o processamento das frases.

Introdução

Quando você introduz M120 numa frase de posicionamento, o TNC continua com o diálogo para essa frase e pede a quantidade de frases pré-calculadas LA.

Activação


M120 tem que estar numa frase NC que tenha também a correcção de raio RL ou RR. M120 actua a partir dessa frase até

- que se elimine a correcção de raio com R0
- que se programe M120 LA0
- que se programe M120 sem LA
- se chame um outro programa com PGM CALL

M120 actua no início da frase.

Limitações

- Você só pode efectuar a reentrada num contorno depois de uma paragem externa/interna com a função AVANÇO PARA A FRASE N.
- Quando você utiliza as funções RND e CHF, as frases à frente e atrás de RND ou CHF só podem conter as coordenadas do plano de maquinação
- Quando você chega tangencialmente ao contorno, deve utilizar a função APPR LCT; a frase com APPR LCT só pode conter as coordenadas do plano de maquinação
- Quando sair tangencialmente do contorno, utilize a função DEP LCT; a frase com DEP LCT só pode conter as coordenadas do plano de maquinação

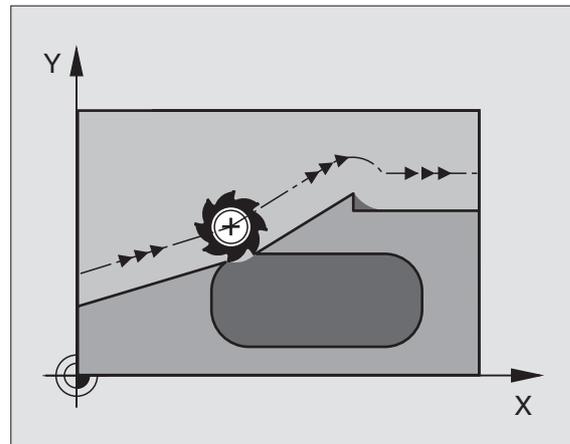

Efectuar posicionamentos com o volante durante a execução do programa: M118

Comportamento standard

O TNC desloca a ferramenta nos modos de funcionamento de execução do programa, tal como se determina no programa de maquinação.

Comportamento com M118

Com M118, você pode efectuar correcções manualmente com o volante. Para isso, programe M118 e introduza um valor específico em mm para cada eixo (eixo linear ou eixo rotativo).

Introdução

Quando você introduz M118 numa frase de posicionamento, o TNC continua com o diálogo e pede os valores específicos de cada eixo. Utilize a tecla ENTER para comutar as letras do eixo.

Activação

Você elimina o posicionamento do volante programando de novo M118 sem a introdução de coordenadas.

M118 actua no início da frase.

Exemplo de frases NC

Durante a execução do programa, ao mover-se o volante, deve poder produzir-se uma deslocação no plano de maquinação X/Y de ± 1 mm do valor programado:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1
```



M118 também actua no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual!

Quando está activado M118 numa interrupção do programa, não se dispõe da função OPERAÇÃO MANUAL!

Retrocesso do contorno no sentido dos eixos da ferramenta: M140

Comportamento standard

O TNC desloca a ferramenta nos modos de funcionamento de execução do programa, tal como se determina no programa de maquinação.

Comportamento com M140

Com M140 MB (move back) você pode distanciar do contorno um caminho possível de introduzir no sentido do eixo da ferramenta.



Introdução

Quando você introduz M140 numa frase de posicionamento, o TNC continua o diálogo e pede o caminho que a ferramenta deve distanciar-se do contorno. Introduza o caminho pretendido que a ferramenta deve percorrer a partir do contorno, ou prima a softkey MÁX, para deslocar até à margem da área de deslocação.

Além disso, é possível programar um avanço com que a ferramenta desloca o caminho introduzido. Se você não introduzir nenhum avanço, o TNC desloca em marcha rápida o caminho programado.

Activação

M140 actua só na frase de programa onde está programado M140.

M140 fica activo no início da frase.

Exemplo de frases NC

Frase 250: Distanciar a ferramenta 50 mm do contorno

Frase 251: Deslocar a ferramenta até à margem da área de deslocação

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



Com **M140 MB MAX** você só pode deslocar livremente em direcção positiva.

Suprimir o supervisionamento do apalpador: M141

Comportamento standard

Estando deflectida a haste de apalpação, o TNC emite um aviso de erro logo que você quiser deslocar um eixo da máquina.

Comportamento com M141

O TNC desloca os eixos da máquina mesmo se o apalpador estiver deflectido. Esta função é necessária se você escrever um ciclo de medição próprio em ligação com o ciclo de medição 3, para voltar a retirar o apalpador depois de uma deflexão com uma frase de posicionamento.



Se utilizar a função M141, ter atenção a que o apalpador se retire no sentido correcto.

M141 só actua em movimentos de deslocação com frases lineares.

Activação

M141 actua só na frase de programa em que está programado M141.

M141 fica activo no início da frase.

Anular a rotação básica: M143

Comportamento standard

A rotação básica permanece activa até ser anulada ou se escrever por cima um novo valor.

Comportamento com M143

O TNC apaga uma rotação básica programada no programa NC.



Em caso de processo a partir duma frase, não é permitida a função **M143**.

Activação

M143 só actua na frase de programa onde está programado M143.

M143 fica activado no início da frase.

No caso de paragem do NC levantar automaticamente do contorno: M148

Comportamento standard

Numa paragem NC o TNC pára todos os movimentos de deslocação. A ferramenta fica parada no ponto de interrupção.

Comportamento com M148



A função M148 tem que ser autorizada pelo fabricante da máquina.

O TNC afasta a ferramenta na direcção do eixo da ferramenta a partir do contorno, se memorizou na tabela das ferramentas na coluna **LIFT0FF** para a ferramenta activa o parâmetro **Y** (ver „Tabela de ferramentas: Dados da ferramenta standard” na página 100).



Tenha em conta que na reentrada no contorno especialmente em superfícies curvas podem ocorrer danos nos contornos. Libertar a ferramenta antes da reentrada!

Defina o valor, para o qual a ferramenta deve ser levantada no parâmetro da máquina **CfgLift0ff**. Para isso poderá desactivar a função em geral no parâmetro da máquina **CfgLift0ff**.

Activação

O M148 actua até que a função é desactivada com M149.

M148 actua no início da frase, e M149 no fim da frase.



7.5 Funções auxiliares para eixos rotativos

Avanço em mm/min em eixos rotativos A, B, C: M116

Comportamento standard

O NC interpreta o avanço programado nos eixos rotativos em graus/min. O avanço da trajectória depende portanto da distância entre o ponto central da ferramenta e o centro do eixo rotativo.

Quanto maior for a distância, maior é o avanço da trajectória.

Avanço em mm/min em eixos rotativos com M116



A geometria da máquina deve ser determinada pelo fabricante da máquina.

Consulte o manual da máquina!

M116 actua só em mesas redondas e rotativas. No caso de cabeças basculantes o M116 não pode ser utilizado. Se a sua máquina estiver equipada com um combinação mesa/cabeça, o TNC ignora os eixos rotativos da cabeça basculante.

O TNC interpreta o avanço programado num eixo rotativo em mm/min. O TNC calcula assim no início da frase o avanço para esta frase. O avanço não se modifica enquanto a frase é executada, mesmo quando a ferramenta se dirige ao centro do eixo rotativo.

Activação

M116 actua no plano de maquinação

Com M117 você anula M116; no fim do programa, M116 também fica inactivado.

M116 actua no início da frase.



Deslocar eixos rotativos de forma otimizada: M126

Comportamento standard

O comportamento standard do TNC em posicionamento de eixos rotativos, cuja visualização está reduzida a valores inferiores a 360°, é determinado pelo fabricante da máquina. Aí decide-se se o TNC deve aproximar-se com a diferença obtida entre a posição nominal e a posição real, ou se o TNC deve aproximar-se sempre por norma (também sem M126) segundo o percurso mais curto da posição programada. Exemplos:

Posição real	Posição nominal	Percurso
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Comportamento com M126

Com M126, o TNC desloca um eixo rotativo cuja visualização está reduzida a valores inferiores a 360°, pelo caminho mais curto. Exemplos:

Posição real	Posição nominal	Percurso
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Activação

M126 actua no início da frase.

Você anula M126 com M127; no fim do programa, M126 deixa também de actuar.



Reduzir a visualização do eixo rotativo a um valor inferior a 360°: M94

Comportamento standard

O TNC desloca a ferramenta desde o valor angular actual para o valor angular programado.

Exemplo:

Valor angular actual:	538°
Valor angular programado:	180°
Curso de deslocação efectivo:	-358°

Comportamento com M94

No início da frase o TNC reduz o valor angular actual para um valor inferior a 360°, e a seguir desloca-se sobre o valor programado. Quando estiverem activados vários eixos rotativos, M94 reduz a visualização de todos os eixos rotativos. Como alternativa, você pode introduzir um eixo rotativo por trás de M94. Assim, o TNC reduz só a visualização deste eixo.

Exemplo de frases NC

Reduzir os valores de visualização de todos os eixos rotativos activados:

```
L M94
```

Reduzir apenas o valor de visualização do eixo C:

```
L M94 C
```

Reduzir a visualização de todos os eixos rotativos activados e a seguir deslocar o eixo C para o valor programado:


```
L C+180 FMAX M94
```

Activação

M94 actua só na frase de programa onde estiver programado M94.

M94 actua no início da frase.



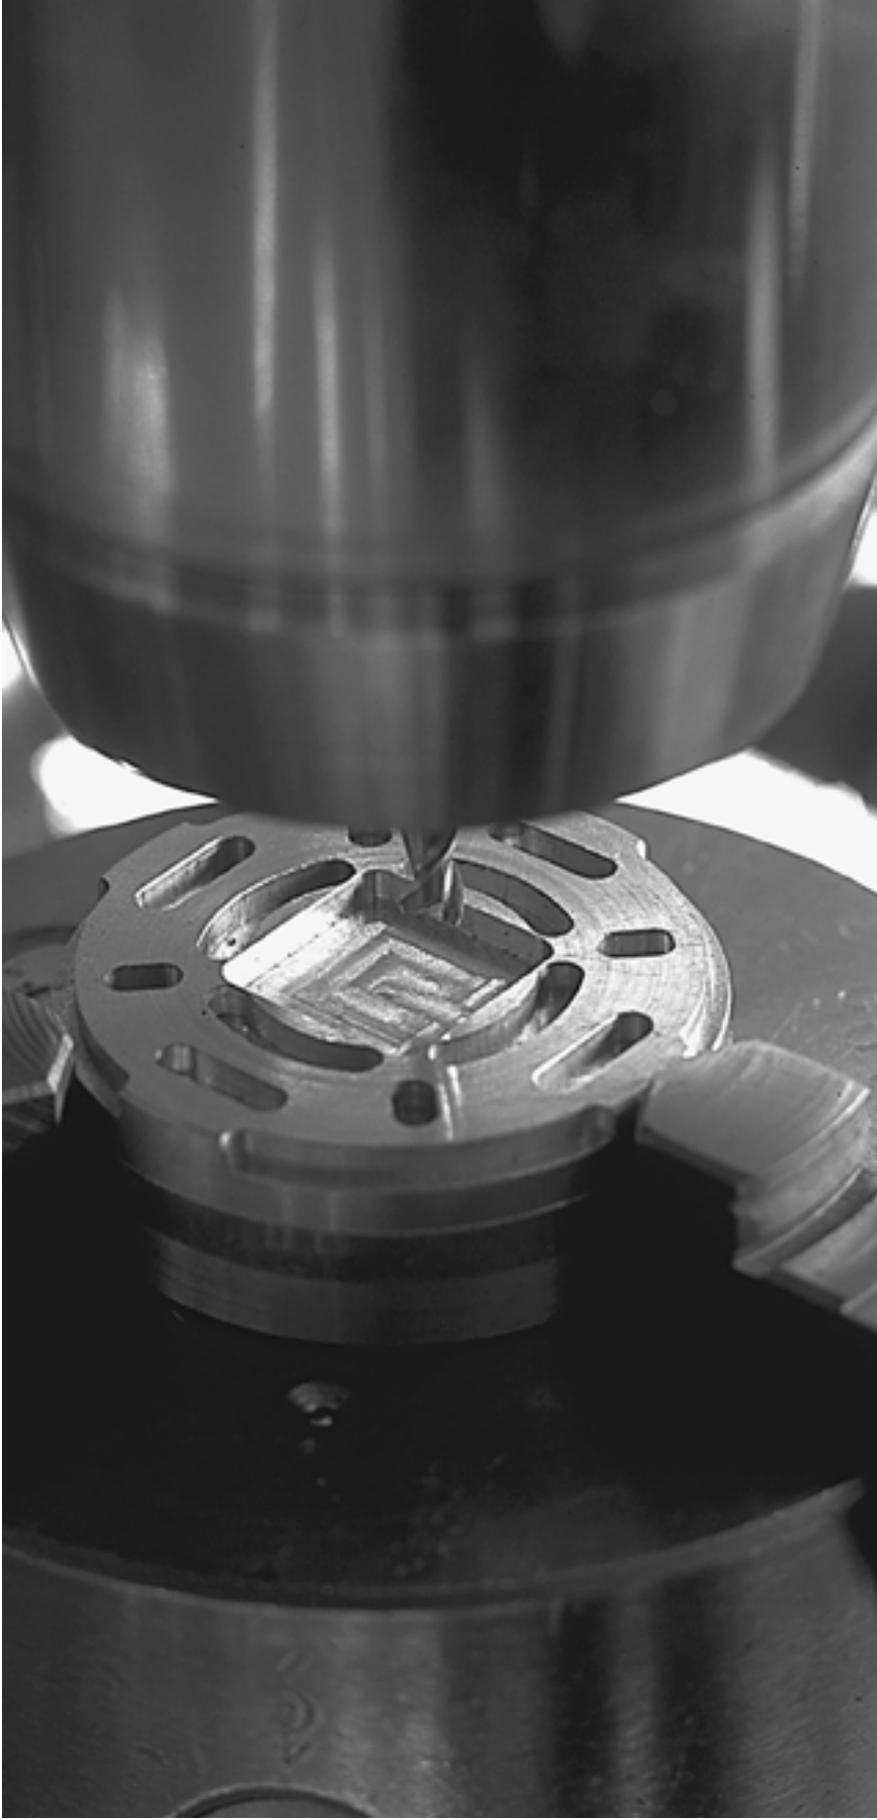

8

Programar: Ciclos



8.1 Trabalhar com ciclos

As maquinações que se repetem com frequência e que contêm vários passos de maquinação memorizam-se no TNC como ciclos. Também estão disponíveis como ciclos as conversões de coordenadas e algumas funções especiais (Resumo: ver „”, na página 178).

Os ciclos de maquinação com números a partir de 200 utilizam parâmetros Q como parâmetros de transmissão. Os parâmetros com a mesma função, de que o TNC precisa em diferentes ciclos, têm sempre o mesmo número: por exemplo, Q200 é sempre a distância de segurança, Q202 sempre a profundidade de passo, etc.



Os ciclos de maquinação executam se necessário maquinações abrangentes. Devido a motivos de segurança executar um teste de programa gráfico, antes da execução (ver „Teste do programa” na página 386)!

Ciclos específicos da máquina

Em muitas máquinas estão disponíveis ciclos que são implementados adicionalmente aos ciclos HEIDENHAIN no TNC pelo seu fabricante da máquina. Para isso, existe à disposição um circuito de números de ciclos separado.

- Ciclos 300 a 399
Ciclos específicos da máquina que devem ser definidos através da tecla CYCLE DEF
- Ciclos 500 a 599
Ciclos específicos da máquina que devem ser definidos através da tecla TOUCH PROBE



Para este caso consulte a respectiva descrição de funções no manual da máquina.

No caso dos ciclos específicos de máquina, em certas circunstâncias, também são utilizados parâmetros de transferência, que a HEIDENHAIN já utilizou em ciclos standard. Para na utilização simultânea de ciclos activos DEF (ciclos, que o TNC executa automaticamente na definição do ciclo, ver também „Chamada de ciclos” na página 179) e ciclos activos CALL (ciclos, que tem que chamar para a execução, ver também „Chamada de ciclos” na página 179) evitar problemas relativamente à substituição de parâmetros de transferência utilizados várias vezes, siga o seguinte procedimento:

- ▶ Regra geral, programar os ciclos activos DEF antes dos ciclos activos CALL
- ▶ Entre a definição de um ciclo activo CALL e a respectiva chamada do ciclo programe apenas um ciclo activo DEF quando não ocorrerem sobreposições nos parâmetros de transferência destes dois ciclos



Definir um ciclo com softkeys

CYCL
DEF

▶ A régua de softkeys mostra os diferentes grupos de ciclos

FURO
ROSCADO

▶ Seleccionar o grupo de ciclo, p. ex. ciclo de furar

ZB2


▶ Escolher ciclo, p. ex. FRESAR ROSCA. O TNC abre um diálogo e vai pedindo todos os valores de introdução. Ao mesmo tempo o TNC apresenta um gráfico na metade direita do ecrã, gráfico esse que contém o parâmetro introduzido iluminado

HELP

▶ O TNC apresenta um gráfico na metade direita do ecrã, gráfico esse que contém o parâmetro introduzido iluminado

▶ Introduza todos os parâmetros pedidos pelo TNC e termine cada introdução com tecla ENT

▶ O TNC termina o diálogo depois de você introduzir todos os dados necessários

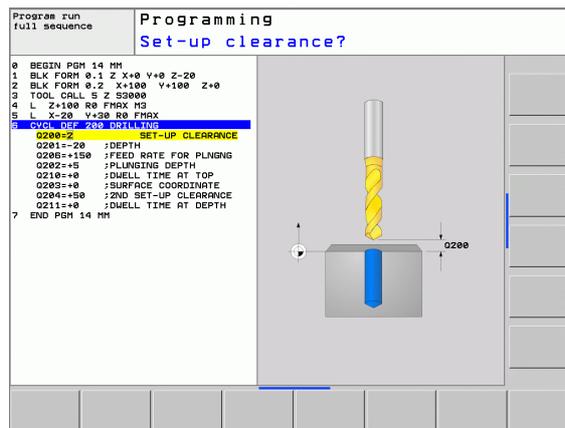

Definir o ciclo com a função IR PARA

CYCL
DEF

▶ A régua de softkeys mostra os diferentes grupos de ciclos

GOTO

▶ O TNC abre uma janela sobreposta

▶ Introduza o número de ciclo e confirme respectivamente com a tecla ENT. O TNC abre então o diálogo de ciclo como atrás descrito

Exemplo de frases NC

7	CYCL DEF 200 FURAR
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=3	;PROFUNDIDADE
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q202=5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q210=0	;TEMPO DE ESPERA EM CIMA
Q203=+0	;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q211=0.25	;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO



Grupo de ciclos	Softkey
Ciclos de furar em profundidade, alargar furo, mandrilar, aprofundar, roscar, roscagem à lâmina e fresar rosca	FURO ROSCADO
Ciclos para fresar caixas, ilhas e ranhuras	CAIXAS/ ILHAS/ RANHURAS
Ciclos para a elaboração de figuras de pontos, p.ex. círculo de furos ou superfície de furos	FIGURA DE PONTOS
Ciclos SL (lista de subcontornos) com que são elaborados contornos complicados em paralelo de contorno, que se compõem de vários contornos parciais sobrepostos, interpolação de superfície cilíndrica	SL I I
Ciclos para facejar superfícies planas ou torcidas em si	SUPERFI- CICS PLANAS
Ciclos para o cálculo de coordenadas com que são deslocados, rodados, reflectidos, ampliados e reduzidos quaisquer contornos	TRANSF. COORD.
Ciclos especiais Tempo de Espera, Chamada do Programa, Orientação da Ferramenta, Tolerância	CICLOS ESPECIAIS



Quando em ciclos de maquinação com números superiores a 200, você utiliza atribuições de parâmetros indirectas (p. ex. **Q210 = Q1**), não fique actuante uma modificação do parâmetro atribuído (p. ex. Q1) após a definição de ciclo. Nestes casos, defina directamente o parâmetro de ciclo (p. ex. **Q210**).

Quando em ciclos de maquinação com números superiores a 200 definir um parâmetro de avanço, pode igualmente atribuir, através da softkey, em vez de um valor numérico o avanço definido na frase **TOOL CALL** (Softkey FAUTO), ou a marcha rápida (Softkey FMAX).

Se quiser apagar um ciclo com várias frases parciais, o TNC emite um aviso, se deve ser apagado o ciclo completo.



Chamada de ciclos



Condições

Antes de uma chamada de ciclo, programe de todas as vezes:

- **BLK FORM** para a representação gráfica (necessário só para o teste de gráfico)
- Chamada da ferramenta
- Sentido de rotação da ferramenta (função auxiliar M3/M4)
- Definição do ciclo (CYCL DEF).

Tenha em conta outras condições apresentadas nas descrições a seguir sobre ciclos.

Os seguintes ciclos actuam a partir da sua definição no programa de maquinação. Não pode nem deve chamar estes ciclos:

- os ciclos 220 figura de furos sobre um círculo e 221 figura de furos sobre linhas
- o ciclo SL 14 CONTORNO
- o ciclo SL 20 DADOS DO CONTORNO
- Ciclos para a conversão de coordenadas
- o ciclo 9 TEMPO DE ESPERA

Você pode chamar todos os restantes ciclos com as funções a seguir descritas.

Chamada de ciclo com CYCL CALL

A função **CYCL CALL** chama uma vez o último ciclo de maquinação definido. O ponto inicial do ciclo é a última posição programada antes da frase CYCL CALL.



- ▶ Programar a chamada do ciclo: Premir a tecla CYCL CALL
- ▶ Introduzir a chamada do ciclo: Premir a softkey CYCL CALL M
- ▶ Se necessário, introduzir a função auxiliar M (p.ex. **M3** para ligar a ferramenta), ou terminar o diálogo com a tecla END

Chamada de ciclo com M99/M89

A função actuante descontínua **M99** chama uma vez o último ciclo de maquinação definido. Você pode programar **M99** no fim duma frase de posicionamento; o TNC desloca-se para esta posição e a seguir chama o último ciclo de maquinação definido.

Se quiser que o TNC execute automaticamente o ciclo depois de cada frase de posicionamento, programe a primeira chamada de ciclo com **M89**.

Para anular a actuação de **M89**, programe

- **M99** na frase de posicionamento onde você faz a aproximação ao último ponto inicial, ou
- ou defina com **CYCL DEF** um novo ciclo de maquinação



8.2 Ciclos de furar, roscar e fresar rosca

Resumo

Ciclo	Softkey
200 FURAR Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
201 ALARGAR FURO Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
202 MANDRILAR Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
203 FURAR UNIVERSAL Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança, rotura de apara, depressão	
204 REBAIXAMENTO INVERTIDO Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
205 FURAR EM PROFUNDIDADE UNIVERSAL Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança, rotura de apara, distância de posição prévia	
208 FRESAR FUROS Com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
206 ROSCAGEM NOVA Com embraiagem, com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
207 ROSCAGEM RÍGIDA GS NOVA Rígida, com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
209 ROSCAGEM ROTURA DE APARA Rígida, com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança; rotura de apara	
262 FRESAR EM ROSCA Ciclo para fresar uma rosca no material previamente furado	
263 FRESAR EM ROSCA COM REBAIXAMENTO Ciclo para fresar uma rosca no material previamente furado com produção de um chanfre de rebaiamento	

Ciclo	Softkey
264 FRESAR FURO EM ROSCA ciclo para furar no material todo e a seguir fresar a rosca com uma ferramenta	
265 FRESAR FURO EM ROSCA DE HÉLICE Ciclo para fresar a rosca no material todo	
267 FRESAR ROSCA EXTERIOR Ciclo para fresar uma rosca exterior com produção de um chanfre de rebaixamento	



FURAR (ciclo 200)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta fura com o avanço F programado, até à primeira Profundidade de Passo
- 3 O TNC retira a ferramenta com FMAX para a distância de segurança, espera aí - se tiver sido programado - e a seguir desloca-se de novo com marcha rápida para a distância de segurança sobre a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta fura com o avanço F programado até uma outra profundidade de passo
- 5 O TNC repete este processo (2 a 4) até alcançar a Profundidade de Furar programada
- 6 A partir da base do furo, a ferrrta. desloca-se com FMAX para a distância de segurança ou - se tiver sido programado - para a 2ª distância de segurança



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.



No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

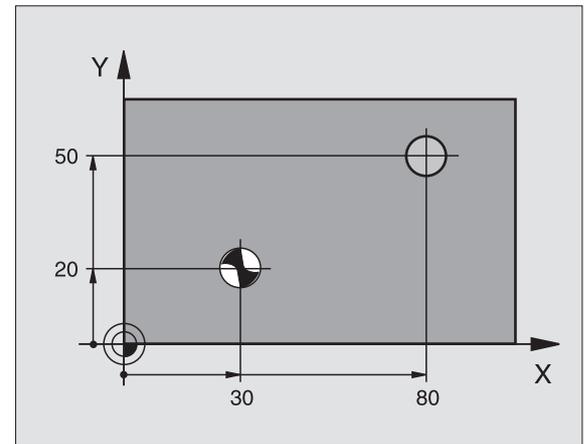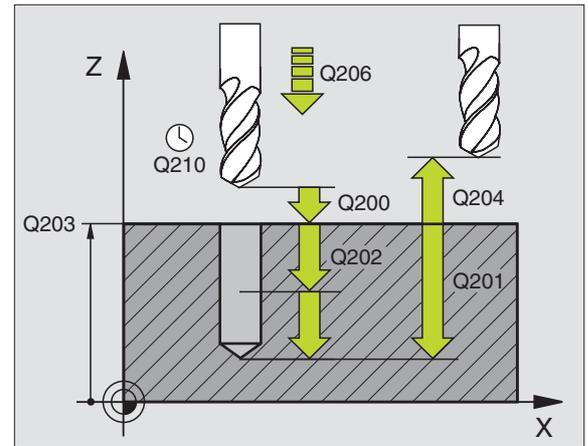



- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça; introduzir valor positivo
- ▶ **Profundidade** Q201 (incremental): distância entre a superfície da peça e a base do furo (extremo do cone do furo)
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: Velocidade de deslocação da ferramenta ao furar em mm/min
- ▶ **Profundidade** Q202 (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. A profundidade não tem que ser um múltiplo da profundidade de passo. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total
- ▶ **Tempo de espera em cima** Q210: tempo em segundos em que a ferramenta espera na distância de segurança depois de o TNC a ter retirado do furo
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Tempo de espera em baixo** Q211: tempo em segundos que a ferramenta espera na base do furo

Beispiel: Frases NC

```
10 L Z+100 R0 FMAX
11 CYCL DEF 200 FURAR
    Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
    Q201=-15 ;PROFUNDIDADE
    Q206=250 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
    Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO
    Q210=0 ;TEMPO DE ESPERA EM CIMA
    Q203=+20 ;COORD. SUPERFÍCIE
    Q204=100 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
    Q211=0,1 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X+80 Y+50 FMAX M99
15 L Z+100 FMAX M2
```



ALARGAR FURO (ciclo 201)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta alarga o furo com o avanço F programado até à profundidade programada
- 3 Se tiver sido programado, a ferramenta espera na base do furo
- 4 Seguidamente, o TNC retira a ferramenta com avanço F para a distância de segurança e daí - se tiver sido programado - com FMAX para a 2ª distância de segurança

**Antes da programação, deverá ter em conta**

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.



No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

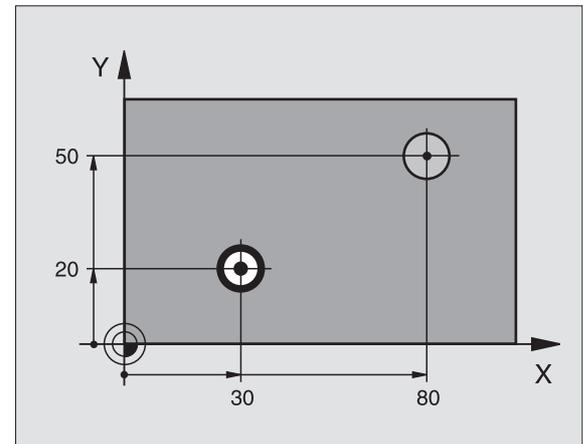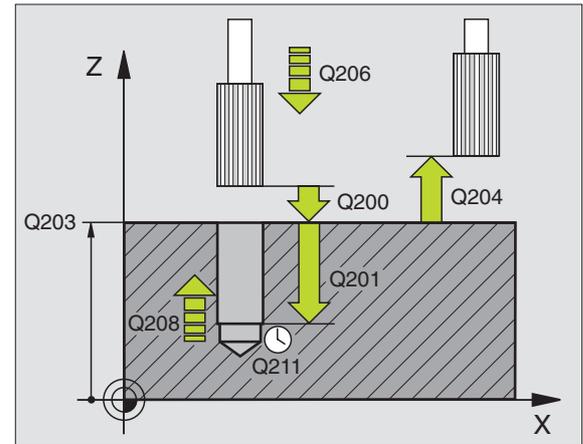



- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade** Q201 (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base do furo
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: Velocidade de deslocação da ferramenta ao alargar o furo em mm/min
- ▶ **Tempo de espera em baixo** Q211: tempo em segundos que a ferramenta espera na base do furo
- ▶ **Avanço retrocesso** Q208: velocidade de deslocação da ferramenta ao afastar-se do furo em mm/min. Se introduzir Q208 = 0, é válido o avanço de alargar furo
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)

Beispiel: Frases NC

```
10 L Z+100 R0 FMAX
11 CYCL DEF 201 ALARGAR FURO
    Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
    Q201=-15 ;PROFUNDIDADE
    Q206=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
    Q211=0,5 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
    Q208=250 ;AVANÇO EM RETROCESSO
    Q203=+20 ;COORD. SUPERFÍCIE
    Q204=100 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X+80 Y+50 FMAX M9
15 L Z+100 FMAX M2
```



MANDRILAR (ciclo 202)



O fabricante da máquina prepara a máquina e o TNC.

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta fura com o avanço de furar até à profundidade programada
- 3 Se tiver sido programado um tempo para cortar livremente, a ferramenta espera na base do furo
- 4 Seguidamente, o TNC executa uma orientação da ferramenta sobre a posição que está definida no parâmetro Q336
- 5 Se tiver sido seleccionada deslocação livre, o TNC desloca-se livremente 0,2 mm na direcção programada (valor fixo)
- 6 Seguidamente, o TNC retira a ferr.ta com avanço de recuo para a distância de segurança e daí – se tiver sido programado – com FMAX para a 2ª distância de segurança. Se Q214=0 o recuo é feito na parede do furo



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.



O TNC restabelece no fim do ciclo o estado do refrigerante e o estado da ferr.ta que estava activado antes da chamada de ciclo.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

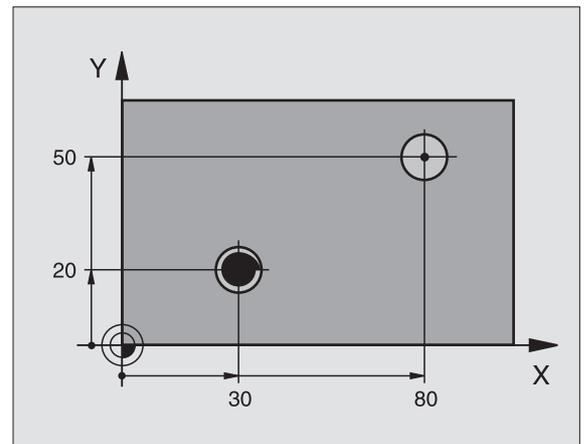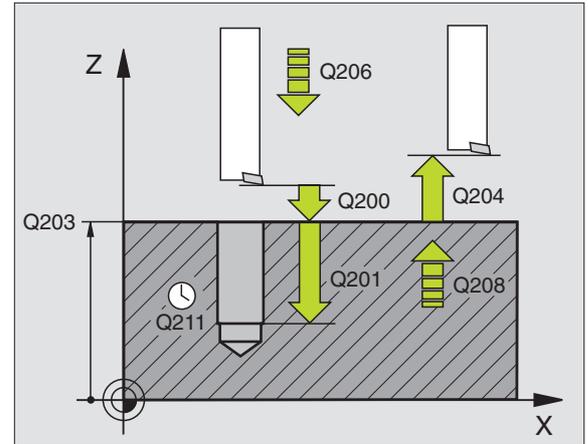



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base do furo
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q206**: velocidade de deslocação da ferramenta ao mandrilar em mm/min
- ▶ **Tempo de espera em baixo Q211**: tempo em segundos que a ferramenta espera na base do furo
- ▶ **Avanço retrocesso Q208**: velocidade de deslocação da ferramenta ao afastar-se do furo em mm/min. Se introduzir Q208 = 0, é válido o avanço ao aprofundar
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Sentido de deslocação livre (0/1/2/3/4) Q214** determinar a direcção em que o TNC desloca livremente a ferramenta na base do furo (depois da orientação da ferramenta)
 - 0 Não retirar a ferramenta
 - 1 Retirar a ferramenta em sentido negativo do eixo principal
 - 2 Retirar a ferramenta em sentido negativo do eixo secundário
 - 3 Retirar a ferramenta em sentido positivo do eixo principal
 - 4 Retirar a ferramenta em sentido positivo do eixo secundário



Perigo de colisão!

Seleccione a direcção de livre deslocação, de forma a que a ferrta. se afaste da margem do furo.

Quando programar uma orientação da ferr.ta no ângulo, verifique onde se encontra o extremo da ferrta. que você introduziu em Q336 (p.ex. no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual). Escolha o ângulo, de forma a que a extremidade da ferr.ta fique paralela a um eixo de coordenada.

Ao deslocar-se livremente, o TNC considera automaticamente uma rotação activa do sistema de coordenadas.

- ▶ **Ângulo para orientação da ferramenta em caso de Q336** (valor absoluto): ângulo em que o TNC posiciona a ferramenta antes de retirar

Beispiel:

10	L	Z+100	R0	FMAX
11	CYCL	DEF	202	MANDRILAR
Q200=2				;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-15				;PROFUNDIDADE
Q206=100				;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q211=0,5				;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
Q208=250				;AVANÇO EM RETROCESSO
Q203=+20				;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=100				;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q214=1				;DIRECÇÃO DE RETIRADA
Q336=0				;ÂNGULO FERRAMENTA
12	L	X+30	Y+20	FMAX M3
13	CYCL	CALL		
14	L	X+80	Y+50	FMAX M99



FURAR UNIVERSAL (ciclo 203)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta fura com o avanço F introduzido, até à primeira Profundidade de Passo
- 3 Se tiver programado rotura de apara, o TNC retira a ferramenta no valor de retrocesso programado. Se trabalhar sem rotura da apara, o TNC retira a ferramenta com o Avanço de Retrocesso na Distância de Segurança, espera aí – se tiver sido programado – e a seguir desloca-se novamente com FMAX até à distância de segurança sobre a primeira Profundidade de Passo
- 4 A seguir, a ferramenta fura com o Avanço até à seguinte Profundidade de Passo. Se tiver programado, a Profundidade de Passo vai diminuindo com cada aproximação segundo o Valor de Redução
- 5 O TNC repete este processo (2 a 4) até alcançar a Profundidade do Furo
- 6 Na base do furo, se tiver sido programado, a ferramenta espera um tempo para cortar livremente, retirando-se depois de transcorrido o Tempo de Espera com o Avanço de Retrocesso para a Distância de Segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferramenta desloca-se para aí com FMAX



Antes da programação, deverá ter em conta:

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.




Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): distância entre a superfície da peça e a base do furo (extremo do cone do furo)
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q206**: Velocidade de deslocação da ferramenta ao furar em mm/min
- ▶ **Profundidade Q202** (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. A profundidade não tem que ser um múltiplo da profundidade de passo. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total
- ▶ **Tempo de espera em cima Q210**: tempo em segundos que a ferramenta espera na distância de segurança depois de o TNC a ter retirado do furo
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Valor de Redução Q212** (incremental): valor com que o TNC reduz a Profundidade de Passo em cada passo
- ▶ **Quant. rotura de aparas até retrocesso Q213**: número de roturas de apara antes de o TNC ter que retirar a ferramenta do furo para a soltar Para a rotura de apara, o TNC retira a ferramenta respectivamente no valor de retrocesso Q256.
- ▶ **Profundidade mínima de passo Q205** (incremental): se tiver introduzido um valor de redução, o TNC limita o passo ao valor introduzido com Q205
- ▶ **Tempo de espera em baixo Q211**: tempo em segundos que a ferramenta espera na base do furo
- ▶ **Avanço retrocesso Q208**: velocidade de deslocação da ferramenta ao retirar-se do furo em mm/min. Se você introduzir Q208=0, o TNC desloca-se com avanço Q206
- ▶ **Retrocesso em caso de rotura de apara Q256** (inkremental): valor com que o TNC retrocede a ferramenta quando há rotura de apara

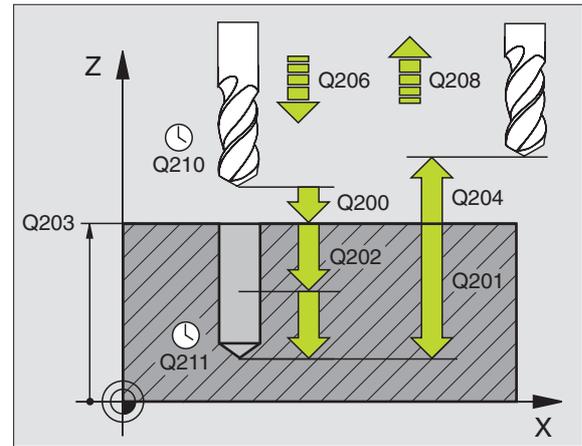

Beispiel: Frases NC

11 CYCL DEF 203 FURAR UNIVERSAL	
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20	;PROFUNDIDADE
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q202=5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q210=0	;TEMPO DE ESPERA EM CIMA
Q203=+20	;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q212=0,2	;VALOR DE REDUÇÃO
Q213=3	;ROTURA DE APARA
Q205=3	;MÍN. PROFUNDIDADE DE PASSO
Q211=0.25	;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
Q208=500	;AVANÇO EM RETROCESSO
Q256=0.2	;RZ EM ROTURA DE APARA

REBAIXAMENTO INVERTIDO (ciclo 204)



O fabricante da máquina prepara a máquina e o TNC .

O ciclo só trabalha com hastes de furar em retrocesso

Com este ciclo, você pode efectuar abaixamentos situados no lado inferior da peça.

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança, sobre a superfície da peça
- 2 Aí o TNC efectua uma orientação da ferramenta para a posição de 0° e desloca a ferrta. segundo a dimensão do excêntrico
- 3 A seguir, a ferramenta penetra com o avanço de posicionamento prévio no furo pré-furado até a lâmina estar na distância de segurança por baixo do canto inferior da peça
- 4 O TNC desloca agora a ferrta. outra vez para o centro do furo, liga a ferramenta e, se necessário, também o refrigerante, e depois desloca-se com o avanço de rebaixamento para a profundidade programada
- 5 Se tiver sido programado, a ferrta. espera na base do rebaixamento e a seguir retira-se de novo do furo, efectua uma orientação e desloca-se de novo segundo a medida do excêntrico
- 6 Seguidamente, o TNC retira a ferramenta com avanço de recuo para a distância de segurança e daí – se tiver sido programado – com FMAX para a 2ª distância de segurança.




**Antes da programação, deverá ter em conta:**

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

O sinal do parâmetro de ciclo determina a direcção da maquinação ao abaixar. Atenção: o sinal positivo abaixa na direcção do eixo positivo da ferramenta

Introduzir uma longitude de ferrta. que esteja dimensionada não pela lâmina mas pelo canto inferior da barra de broquear.

Ao calcular o ponto inicial do abaixamento, o TNC tem em conta a longitude da lâmina da barra de broquear e a solidez da peça.

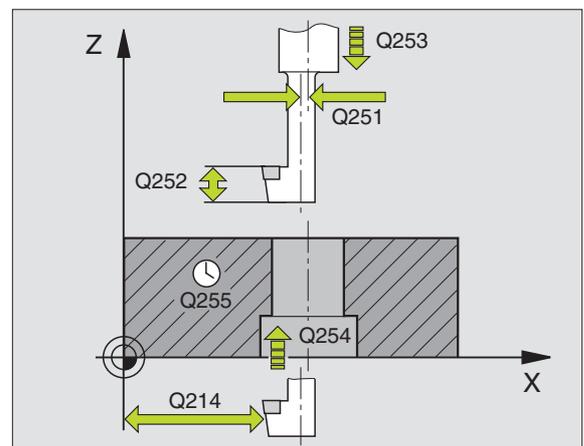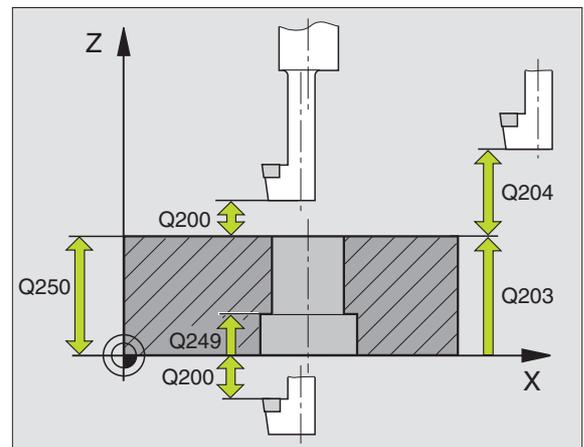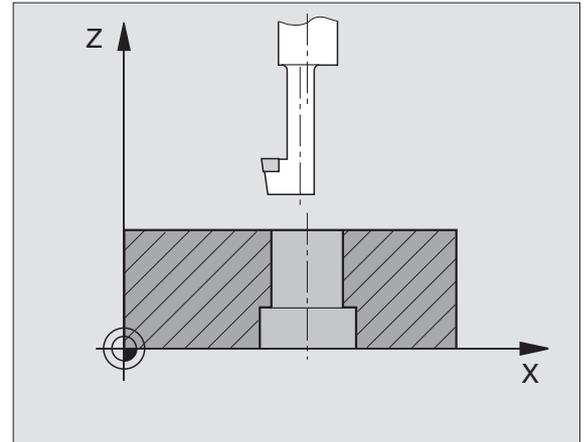



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Rebaixamento de profundidade Q249** (incremental): distância entre o lado inferior da peça - e a base do rebaixamento O sinal positivo executa o rebaixamento em direcção positiva do eixo da ferrta.
- ▶ **Solidez da peça Q250** (incremental): Resistência do material
- ▶ **Medida do excêntrico Q251** (incremental): medida do excêntrico da barra de broquear; ir ver à folha de dados da ferramenta.
- ▶ **Altura de corte Q252** (incremental): distância lado inferior haste de furar – lâmina principal; ir ver à folha de dados da ferramenta
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio Q253**: velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Avanço rebaixamento Q254**: velocidade de deslocação da ferramenta ao rebaixar em mm/min
- ▶ **Tempo de espera Q255**: tempo de espera em segundos na base do rebaixamento
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Sentido de deslocação livre (0/1/2/3/4) Q214** determinar a direcção em que o TNC desloca a ferramenta segundo a dimensão do excêntrico (depois da orientação da ferramenta); não é permitida a introdução de 0
 - 1 Retirar a ferramenta em sentido negativo do eixo principal
 - 2 Retirar a ferramenta em sentido negativo do eixo secundário
 - 3 Retirar a ferramenta em sentido positivo do eixo principal
 - 4 Retirar a ferramenta em sentido positivo do eixo secundário

Beispiel: Frases NC

11 CYCL DEF 204 REBAIXAMENTO INVERTIDO
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q249=+5 ;APROFUNDAMENTO
Q250=20 ;RESISTÊNCIA DO MATERIAL
Q251=3.5 ;MEDIDA DE EXCÊNTRICO
Q252=15 ;ALTURA DE CORTE
Q253=750 ;AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q254=200 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q255=0 ;TEMPO DE ESPERA
Q203=+20 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q214=1 ;DIRECÇÃO DE RETIRADA
Q336=0 ;ÂNGULO FERRAMENTA





Perigo de colisão!

Quando programar uma orientação da ferr.ta no ângulo, verifique onde se encontra o extremo da ferrta. que você introduziu em Q336 (p.ex. no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual). Escolha o ângulo, de forma a que a extremidade da ferr.ta fique paralela a um eixo de coordenada. Seleccione a direcção de livre deslocação, de forma a que a ferrta. se afaste da margem do furo.

- ▶ **Ângulo para orientação da ferramenta em caso de Q336** (valor absoluto): ângulo sobre o qual o TNC posiciona a ferr.ta antes de a fazer penetrar e antes de a retirar do furo



FURAR EM PROFUNDIDADE UNIVERSAL (ciclo 205)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 Se for introduzido um ponto inicial aprofundado, o TNC desloca-se com o avanço de posicionamento definido para a distância de segurança sobre o ponto inicial aprofundado
- 3 A ferramenta fura com o avanço F introduzido, até à primeira Profundidade de Passo
- 4 Se tiver programado rotura de apara, o TNC retira a ferramenta no valor de retrocesso programado. Se você trabalhar sem rotura de apara, o TNC retira a ferrta. em marcha rápida para a distância de segurança, e a seguir outra vez com FMAX até à distância de acção derivada programada, sobre a primeira profundidade de passo
- 5 A seguir, a ferramenta fura com o Avanço até à seguinte Profundidade de Passo. Se tiver programado, a Profundidade de Passo vai diminuindo com cada aproximação segundo o Valor de Redução
- 6 O TNC repete este processo (2 a 4) até alcançar a Profundidade do Furo
- 7 Na base do furo, se tiver sido programado, a ferramenta espera um tempo para cortar livremente, retirando-se depois de transcorrido o Tempo de Espera com o Avanço de Retrocesso para a Distância de Segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferrta. desloca-se para aí com FMAX



Antes da programação, deverá ter em conta:

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo)do plano de maquinação com correcção de raio R0.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).


Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): distância entre a superfície da peça e a base do furo (extremo do cone do furo)
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q206**: Velocidade de deslocação da ferramenta ao furar em mm/min
- ▶ **Profundidade Q202** (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. A profundidade não tem que ser um múltiplo da profundidade de passo. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Valor de Redução Q212** (incremental): valor com que o TNC reduz a profundidade de passo Q202
- ▶ **Profundidade mínima de passo Q205** (incremental): se tiver introduzido um valor de redução, o TNC limita o passo ao valor introduzido com Q205
- ▶ **Distância de acção derivada em cima Q258** (incremental): distância de segurança para posicionamento de marcha rápida, quando o TNC após um retrocesso a partir do furo desloca de novo a ferr.ta para a profundidade de passo actual; valor quando do primeiro passo
- ▶ **Distância de acção derivada em baixo Q259** (incremental): distância de segurança para posicionamento de marcha rápida, quando o TNC após um retrocesso a partir do furo desloca de novo a ferr.ta para a profundidade de passo actual; valor quando do último passo

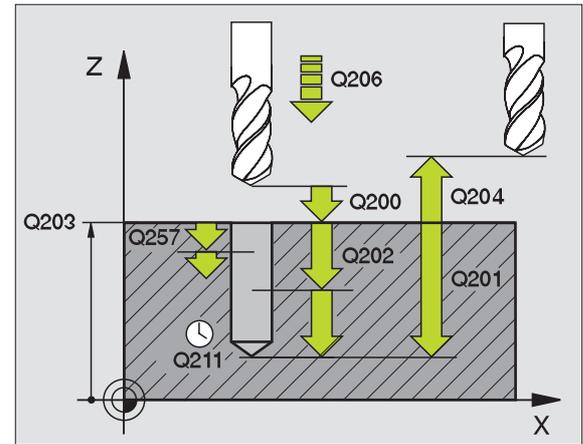

Se você introduzir Q258 diferente de Q259, o TNC modifica de maneira uniforme a distância de acção derivada entre o primeiro e o último passo.

- ▶ **Profundidade de furo até rotura de apara** Q257 (incremental): passo após o qual o TNC executa uma rotura de apara. Sem rotura de apara, quando é introduzido 0
- ▶ **Retrocesso em caso de rotura de apara** Q256 (inkremental): valor com que o TNC retrocede a ferramenta quando há rotura de apara
- ▶ **Tempo de espera em baixo** Q211: tempo em segundos que a ferramenta espera na base do furo
- ▶ **Ponto inicial aprofundado** Q379 (referido de forma incremental à superfície da peça): ponto inicial da maquinação de furo propriamente dita, quando já se tiver furado previamente a uma profundidade determinada, com uma ferramenta mais curta. O TNC desloca-se em **avanço de posicionamento prévio** da distância de segurança para o ponto inicial aprofundado
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio** Q253: velocidade de deslocação da ferramenta ao posicionar, desde a distância de segurança para um ponto inicial aprofundado em mm/min. Só actua se estiver introduzido Q379 diferente de 0



Se você introduzir por meio de Q379 um ponto inicial aprofundado, o TNC modifica simplesmente o ponto inicial do movimento de avanço. Os movimentos de retrocesso não são modificados pelo TNC; referem-se, portanto, à coordenada da superfície da peça.

Beispiel: Frases NC

11 CYCL DEF 205 FURAR EM PROFUNDIDADE UNIVERSAL	
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-80	;PROFUNDIDADE
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q202=15	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q203=+100	;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q212=0.5	;VALOR DE REDUÇÃO
Q205=3	;MÍN. PROFUNDIDADE DE PASSO
Q258=0.5	;DISTÂNCIA DE POSIÇÃO PRÉVIA EM CIMA
Q259=1	;DIST. POSIÇÃO PRÉVIA EM BAIXO
Q257=5	;PROFUNDIDADE DE FURO ROTURA APARA
Q256=0.2	;RZ EM ROTURA DE APARA
Q211=0.25	;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
Q379=7.5	;PONTO INICIAL
Q253=750	;AVANÇO POSICION. PRÉVIO



FRESAR FURO (ciclo 208)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX na distância de segurança programada sobre a superfície da peça, e inicia o diâmetro programado sobre um círculo de arredondamento (se houver lugar)
- 2 A ferramenta fresa com o avanço F programado numa hélice até à profundidade de furo programada
- 3 Quando é atingida a profundidade de furo, o TNC executa outra vez um círculo completo para por ocasião do rebaixamento retirar o material que tiver ficado
- 4 Depois, o TNC posiciona a ferr.ta outra vez de regresso ao centro do furo
- 5 No fim, o TNC retira a ferramenta com FMAX para a distância de segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferr.ta. desloca-se para aí com FMAX

**Antes da programação, deverá ter em conta:**

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

Se tiver introduzido o diâmetro do furo igual ao diâmetro da ferr.ta, o TNC fura sem interpolação de hélice, directamente na profundidade programada.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!







- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre o lado inferior da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base do furo
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q206**: velocidade de deslocação da ferramenta ao furar sobre a hélice em mm/min
- ▶ **Avanço por cada hélice Q334** (incremental): medida segundo a qual a ferr.ta avança respectivamente segundo uma hélice (=360°).



Tenha em conta que a sua ferr.ta, em caso de passo excessivamente grande, se danifica a ela própria e à peça.

Para evitar a introdução com passos excessivos, indique na tabela de ferr.tas na coluna ÂNGULO o máx. ângulo de rebaixamento possível da ferramenta, ver „Dados da ferramenta”, na página 98. O TNC calcula então automaticamente o máx. passo permitido e modifica, se necessário, o valor que você introduziu.

- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Diâmetro nominal Q335** (valor absoluto): diâmetro do furo. Se você introduzir o diâmetro nominal igual ao diâmetro da ferramenta, o TNC fura sem interpolação de hélices directamente na profundidade programada
- ▶ **Diâmetro pré-furado Q342** (valor absoluto): logo que em Q342 você introduz um valor superior a 0, o TNC deixa de executar qualquer verificação do comportamento do diâmetro nominal em relação ao diâmetro da ferramenta. Assim, você pode fresar furos cujo diâmetro são mais do dobro do diâmetro da ferramenta

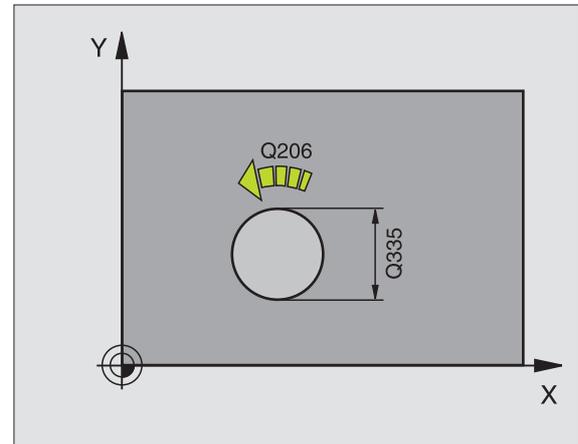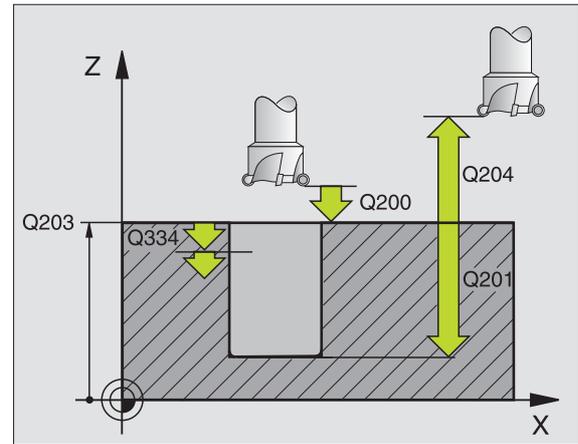

Beispiel: Frases NC

12 CYCL DEF 208 FRESAR FURO

Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

Q201=-80 ;PROFUNDIDADE

Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR

Q334=1.5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO

Q203=+100 ;COORD. SUPERFÍCIE

Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

Q335=25 ;DIÂMETRO NOMINAL

Q342=0 ;DIÂMETRO INDICADO
PREVIAMENTE



ROSCAGEM NOVA com embraiagem (ciclo 206)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta desloca-se num só passo até à profundidade do furo
- 3 A seguir, inverte-se a direcção de rotação da ferramenta e após o tempo de espera a ferramenta retrocede à distância de segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferramenta desloca-se para aí com FMAX
- 4 Na distância de segurança, inverte-se de novo a direcção de rotação da ferramenta



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

A ferramenta deve estar fixa num sistema de compensação de longitude. Este sistema compensa tolerâncias do avanço e das rotações durante a maquinação.

Enquanto se executa o ciclo, não está activado o potenciômetro de override de rotações. O potenciômetro para o override de avanço está limitado (determinado pelo fabricante da máquina, consultar o manual da máquina).

Para roscar à direita, activar a ferramenta com M3, e para roscar à esquerda, com M4.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta (posição de partida) e a superfície da peça; valor orientativo 4x o passo de rosca
- ▶ **Profundidade de rosca Q201** (longitude de rosca, incremental): distância entre a superfície da peça - e o final da rosca
- ▶ **Avanço F Q206**: velocidade de deslocação da ferramenta ao roscar
- ▶ **Tempo de espera em baixo Q211**: introduzir um valor entre 0 e 0,5 segundos para evitar acunhamento da ferramenta quando esta retrocede
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)

Cálculo do avanço: $F = S \times p$


F: Avanço em mm/min)

S: Rotações da ferramenta (U/min)

p: Passo de rosca (mm)

Retirar a ferramenta durante a interrupção do programa

Se durante a roscagem você premir a tecla externa stop, o TNC visualiza a softkey com que você pode retirar a ferramenta

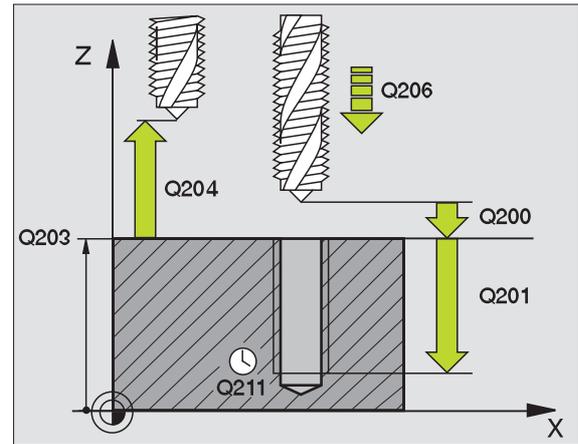

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 206 ROSCAGEM NOVA
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20 ;PROFUNDIDADE
Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q211=0.25 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO
Q203=+25 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA



ROSCAGEM RÍGIDA GS NOVA (ciclo 207)



O fabricante da máquina prepara a máquina e o TNC .

O TNC realiza a roscagem à lâmina num ou em vários passos sem compensação da longitude.

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta desloca-se num só passo até à profundidade do furo
- 3 A seguir, inverte-se a direcção de rotação da ferramenta e após o tempo de espera a ferramenta retrocede à distância de segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferrta. desloca-se para aí com FMAX
- 4 À distância de segurança o TNC pára a ferramenta



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

O sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação.

O TNC calcula o Avanço dependendo do número de rotações. Se durante a roscagem você activar o potenciômetro de override de rotações, o TNC ajusta automaticamente o avanço.

O potenciômetro de override de avanço não está activo.

No fim do ciclo, a ferrta. fica parada. Antes da maquinação seguinte, ligar a ferrta. com M3 (ou M4).



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!






- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta (posição de partida) e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade de furar Q201** (incremental): distância entre a superfície da peça - e o final da rosca
- ▶ **Passo de rosca Q239**
Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental)
Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)

Retirar a ferramenta durante a interrupção do programa

Se durante a roscagem, você premir a tecla de stop externa, o TNC mostra a softkey OPERAÇÃO MANUAL. Se premir OPERAÇÃO MANUAL, pode retirar a ferramenta de forma controlada. Para isso, prima a tecla positiva de ajuste de eixos do eixo activado da ferreta.

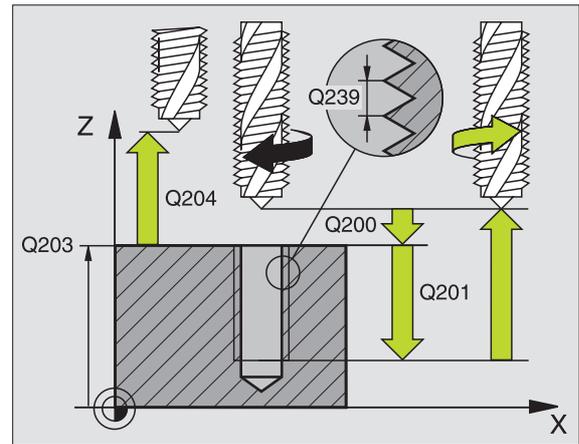

Beispiel: Frases NC

26 CYCL DEF 207 ROSCAR GS NOVO
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20 ;PROFUNDIDADE
Q239=+1 ;PASSO DE ROSCA
Q203=+25 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA



ROSCAGEM ROTURA DE APARA (ciclo 209)



O fabricante da máquina prepara a máquina e o TNC.

O TNC corta a rosca em vários passos na profundidade programada. Com um parâmetro, você pode determinar se em rotação de apara a ferramenta deve ser retirada completamente para fora do furo ou não.

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no eixo desta em marcha rápida FMAX para a distância de segurança programada sobre a superfície da peça e executa aí uma orientação da ferramenta
- 2 A ferramenta desloca-se para a profundidade de passo programada, inverte o sentido de rotação e retrocede – consoante a definição – um determinado valor ou retira-se para remoção de aparas para fora do furo
- 3 Seguidamente, o sentido de rotação da ferramenta é outra vez invertido e é deslocada para a profundidade de passo seguinte
- 4 O TNC repete este processo (2 a 3) até alcançar a Profundidade de Rosca programada
- 5 Seguidamente, a ferramenta é retrocedida para a distância de segurança. Se você tiver programado uma 2ª Distância de Segurança, a ferrta. desloca-se para aí com FMAX
- 6 À distância de segurança o TNC pára a ferramenta



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

O sinal do parâmetro Profundidade de rosca determina a direcção da maquinação.

O TNC calcula o Avanço dependendo do número de rotações. Se durante a roscagem você activar o potenciómetro de override de rotações, o TNC ajusta automaticamente o avanço.

O potenciómetro de override de avanço não está activo.

No fim do ciclo, a ferrta. fica parada. Antes da maquinação seguinte, ligar a ferrta. com M3 (ou M4).



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!






- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta (posição de partida) e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade de rosca Q201** (incremental): distância entre a superfície da peça - e o final da rosca
- ▶ **Passo de rosca Q239**
Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
+= roscagem à direita
-= roscagem à esquerda
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental)
Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Profundidade de furo até rotura de apara Q257** (incremental): passo após o qual o TNC executa uma rotura de apara.
- ▶ **Retrocesso em caso de rotura de apara Q256**: o TNC multiplica o passo Q239 com o valor programado e retrocede a ferramenta em rotura de apara neste valor calculado. Se você introduzir Q256 = 0, o TNC retira-se completamente para fora do furo para remoção de aparas (à distância de segurança)
- ▶ **Ângulo para orientação da ferramenta em caso de Q336** (valor absoluto): ângulo onde o TNC posiciona a ferramenta antes do processo de corte de rosca. Desta forma, você pode, se necessário, cortar posteriormente

Retirar a ferramenta durante a interrupção do programa

Se durante a roscagem, você premir a tecla de stop externa, o TNC mostra a softkey OPERAÇÃO MANUAL. Se premir OPERAÇÃO MANUAL, pode retirar a ferramenta de forma controlada. Para isso, prima a tecla positiva de ajuste de eixos do eixo activado da ferrta.

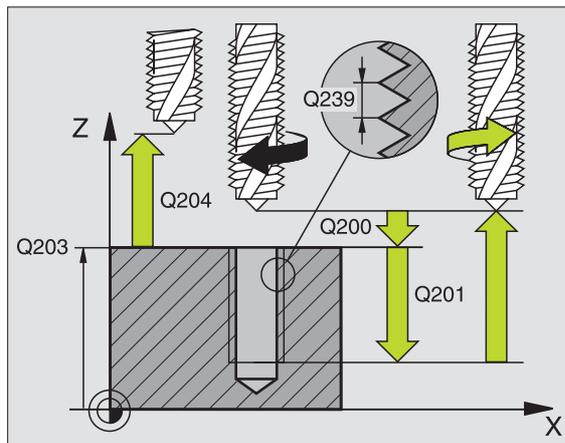

Beispiel: Frases NC

26	CYCL DEF 209	ROSCAR ROTURA APARA
Q200=2		;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20		;PROFUNDIDADE
Q239=+1		;PASSO DE ROSCA
Q203=+25		;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50		;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q257=5		;PROFUNDIDADE DE FURO ROTURA APARA
Q256=+25		;RZ EM ROTURA DE APARA
Q336=50		;ÂNGULO FERRAMENTA



Princípios básicos para fresar rosca

Condições

- A máquina deve estar equipada com refrigeração interior da ferramenta (refrigerante mín. 30 bar, ar comprimido mín. 6 bar)
- Como normalmente ao fresar rosca surgem deformações no perfil de rosca, geralmente são necessárias correcções específicas da ferramenta que você deve consultar no catálogo das ferramentas ou junto do fabricante das suas ferramentas. A correcção faz-se numa TOOL CALL com raio delta DR
- Os ciclos 262, 263, 264 e 267 só podem ser usados com ferramentas a rodar para a direita Para o ciclo 265 você pode utilizar ferramentas com rotação para a direita e para a esquerda
- O sentido de maquinação obtém-se a partir dos seguintes parâmetros de introdução sinal do passo de rosca Q239 (+ = rosca direita /- = rosca esquerda) e tipo de fresagem Q351 (+1 = sentido sincronizado /-1 = sentido oposto). Através da seguinte tabela, você vê a relação entre os parâmetros de introdução em caso de ferramentas de rotação à direita.

Rosca interior	Passo	Tipo de fresagem	Direcção da maquinação
para a direita	+	+1(RL)	Z+
para a esquerda	-	-1(RR)	Z+
para a direita	+	-1(RR)	Z-
para a esquerda	-	+1(RL)	Z-

Roscagem exterior	Passo	Tipo de fresagem	Direcção da maquinação
para a direita	+	+1(RL)	Z-
para a esquerda	-	-1(RR)	Z-
para a direita	+	-1(RR)	Z+
para a esquerda	-	+1(RL)	Z+





Perigo de colisão!

Em avanços em profundidade, programe sempre os mesmos sinais pois os ciclos contêm várias execuções que dependem umas das outras. A sequência com que é decidida a direcção de trabalho está descrita nos respectivos ciclos. Se você quiser, por exemplo, repetir um ciclo só com o processo de rebaixamento, em profundidade de rosca introduza 0, e o sentido da maquinação é então determinado com a profundidade de rebaixamento.

Comportamento em caso de rotura da ferramenta!

Se durante a roscagem à lâmina acontecer uma rotura da ferramenta, pare a execução do programa, mude para o modo de funcionamento Posicionar com Introdução Manual e desloque a ferramenta num movimento linear para o centro do furo. A seguir, você pode mover a ferramenta para o eixo de aproximação e fazer a troca.




Em fresar rosca, o TNC refere o avanço programado à lâmina da ferramenta. Mas como o TNC visualiza o avanço referido à trajectória do ponto central, o valor visualizado não coincide com o valor programado.

O sentido de rotação da rosca modifica-se se você executar um ciclo de fresar rosca em conjunto com o ciclo 8 ESPELHO em apenas um eixo.



FRESAR ROSCA (ciclo 262)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta desloca-se com o avanço programado de posicionamento prévio para o plano de partida obtido com o sinal do passo de rosca, do tipo de fresagem e do número de passos para a memorização posterior.
- 3 Seguidamente, a ferramenta desloca-se tangente num movimento helicoidal no diâmetro nominal de rosca Assim, antes do movimento de partida de hélice é executado ainda um movimento de compensação no eixo da ferramenta, para se começar com a trajectória de rosca sobre o plano de partida programado
- 4 Consoante o parâmetro de memorização posterior, a ferramenta fresa a rosca num ou em vários movimentos memorizados ou num movimento helicoidal contínuo
- 5 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação
- 6 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a Distância de Segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança

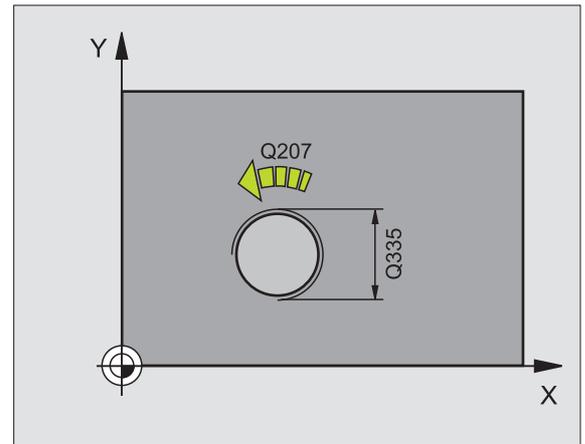

Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

O sinal do parâmetro Profundidade de Rosca determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade de rosca = 0, o TNC não executa o ciclo.

O movimento de arranque no diâmetro nominal realiza-se no semi-círculo a partir do centro. Se o diâmetro da ferramenta for inferior um quarto de passo ao diâmetro nominal de rosca, é executado um posicionamento prévio lateral.

Tenha atenção a que o TNC execute um movimento de compensação, antes do movimento de aproximação, no eixo da ferramenta. O tamanho do movimento de compensação depende do passo de rosca. Ter atenção a que haja espaço suficiente no furo!





Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!



- ▶ **Diâmetro nominal** Q335: diâmetro interno de rosca
- ▶ **Passo de rosca** Q239: Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Profundidade de rosca** Q201 (incremental): distância entre a superfície da peça e a base da rosca
- ▶ **Memorização posterior** Q355: quantidade de longitudes de rosca em que é deslocada a ferramenta (ver figura em baixo, à direita):
 - 0 = uma hélice de 360° na profundidade de rosca
 - 1 = hélice contínua na longitude de rosca total
 - >1 = várias trajectórias helicoidais com aproximação e saída, entretanto o TNC desloca a ferramenta Q355 vezes o passo
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio** Q253: velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Tipo de fresagem** Q351 tipo de maquinação de fresagem com M03
 - +1 = fresagem sincronizada
 - 1 = fresagem em sentido oposto
- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min

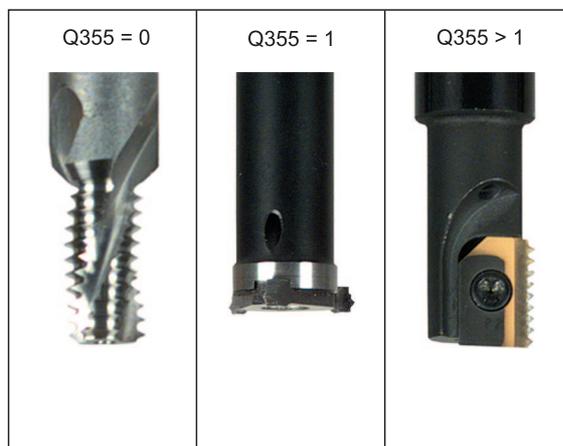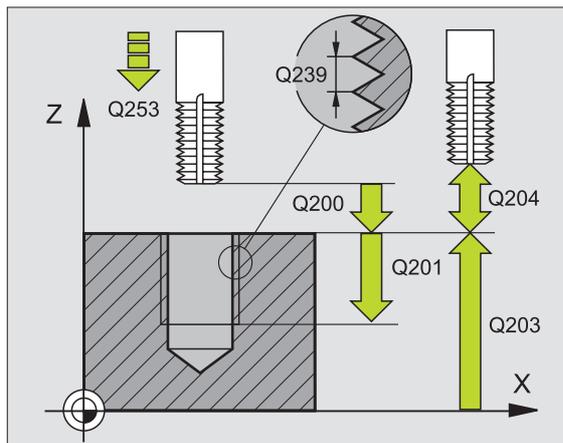

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 262 FRESAR ROSCA	
Q335=10	; DIÂMETRO NOMINAL
Q239=+1,5	; PASSO
Q201=-20	; PROFUNDIDADE DE ROSCA
Q355=0	; MEMORIZAÇÃO POSTERIOR
Q253=750	; AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q351=+1	; TIPO DE FRESAGEM
Q200=2	; DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q203=+30	; COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	; 2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q207=500	; AVANÇO DE FRESAGEM



FRESAR ROSCA EM REBAIXAMENTO (ciclo 263)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça

Rebaixamento

- 2 A ferramenta desloca-se em avanço de posicionamento prévio para a profundidade de rebaixamento menos a distância de segurança e a seguir em avanço de rebaixamento para a profundidade de rebaixamento
- 3 Se tiver sido introduzida uma distância de segurança, o TNC posiciona a ferramenta igualmente em avanço de posicionamento prévio para a profundidade de rebaixamento
- 4 A seguir, consoante as relações de posições, o TNC arranca de forma suave do centro para fora ou com posicionamento prévio lateral e executa um movimento circular

Rebaixamento frontal

- 5 A ferramenta desloca-se em avanço de posicionamento prévio para profundidade de rebaixamento de lado frontal
- 6 O TNC posiciona a ferramenta sem correcção a partir do centro segundo um semi-círculo sobre a deslocação de lado frontal e executa um movimento circular em avanço de rebaixamento
- 7 Seguidamente, o TNC desloca a ferramenta outra vez segundo um semi-círculo para o centro do furo

Fresar rosca

- 8 O TNC desloca a ferramenta, com o avanço programado de posicionamento prévio, para o plano de partida obtido com o sinal do passo de rosca e o tipo de fresagem
- 9 Seguidamente, a ferramenta desloca-se num movimento de hélice, de forma tangente ao diâmetro interior de rosca e fresa a rosca com um movimento de hélice de 360°
- 10 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação



- 11 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a Distância de Segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo)do plano de maquinação com correcção de raio R0.

Os sinais dos parâmetros de ciclos profundidade rosca, profundidade de rebaixamento ou profundidade de lado frontal determinam o sentido da maquinação. O sentido da maquinação é decidido segundo a seguinte sequência:

- 1ª profundidade de rosca
- 2ª profundidade de rosca
- 3ª Profundidade de lado frontal

Se você ocupar um dos parâmetros de profundidade com 0, o TNC não executa este passo de maquinação.

Se quiser rebaixar pelo lado frontal, tem que definir o parâmetro profundidade de rebaixamento com 0.

Programa a profundidade de rosca no mínimo um terço do passo de rosca inferior à profundidade de rebaixamento.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).




Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Diâmetro nominal Q335:** diâmetro interno de rosca
- ▶ **Passo de rosca Q239:** Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Profundidade de rosca Q201 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a base da rosca
- ▶ **Profundidade de rebaixamento Q356 (incremental):** distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio Q253:** velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Tipo de fresagem Q351** tipo de maquinação de fresagem com M03
 - +1 = fresagem sincronizada
 - 1 = fresagem em sentido oposto
- ▶ **Distância de segurança Q200 (incremental):** distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Distância de segurança lado Q357 (incremental):** distância entre a lâmina da ferramenta e a parede do furo
- ▶ **Profundidade de lado frontal Q358 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a extremidade da ferramenta em processo de rebaixamento de lado frontal
- ▶ **Deslocação Rebaixamento Lado frontal Q359** (incremental): distância a que o TNC desloca o centro da ferramenta a partir do centro do furo

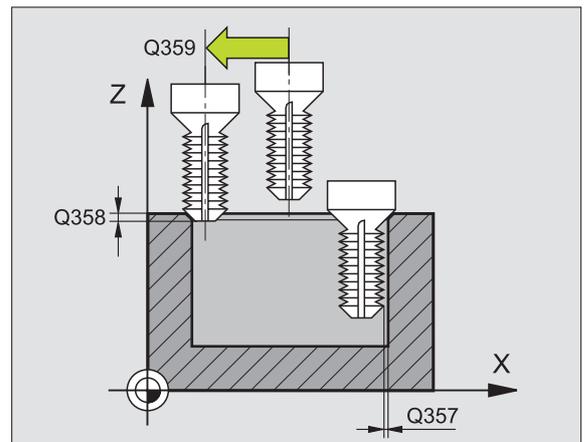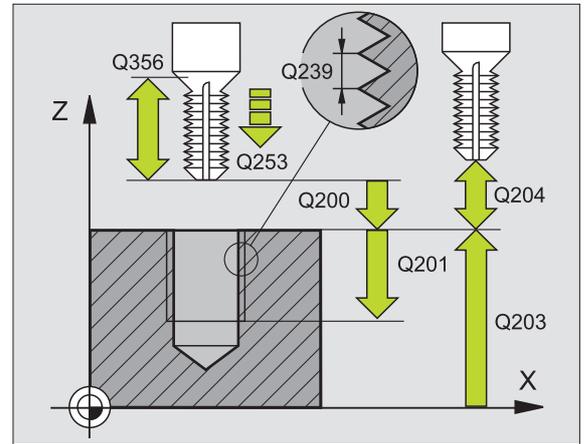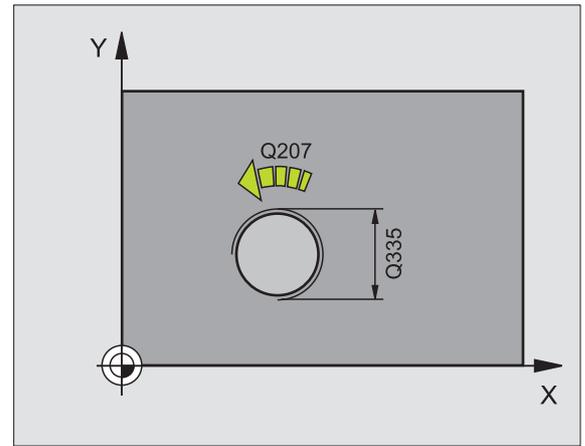

- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto):
Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental)
Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Avanço rebaixamento** Q254: velocidade de deslocação da ferramenta ao rebaixar em mm/min
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 263 FRESAR ROSCA EM REBAIXAMENTO
Q335=10 ;DIÂMETRO NOMINAL
Q239=+1,5 ;PASSO
Q201=-16 ;PROFUNDIDADE DE ROSCA
Q356=-20 ;PROFUNDIDADE DE REBAIXAMENTO
Q253=750 ;AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q351=+1 ;TIPO DE FRESAGEM
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q357=0,2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LADO
Q358=+0 ;PROFUNDIDADE FRONTAL
Q359=+0 ;DESVIO FRONTAL
Q203=+30 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q254=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q207=500 ;AVANÇO DE FRESAGEM



FRESAR ROSCA (ciclo 264)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça

Furar

- 2 A ferramenta fura com o avanço de passo em profundidade introduzido, até à primeira profundidade de passo
- 3 Se tiver programado rotura de apara, o TNC retira a ferramenta no valor de retrocesso programado. Se você trabalhar sem rotura de apara, o TNC retira a ferrta. em marcha rápida para a distância de segurança, e a seguir outra vez com FMAX até à distância de acção derivada programada, sobre a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta fura com o avanço até à seguinte profundidade de passo
- 5 O TNC repete este processo (2 a 4) até alcançar a Profundidade do Furo

Rebaixamento frontal

- 6 A ferramenta desloca-se em avanço de posicionamento prévio para profundidade de rebaixamento de lado frontal
- 7 O TNC posiciona a ferramenta sem correcção a partir do centro segundo um semi-círculo sobre a deslocação de lado frontal e executa um movimento circular em avanço de rebaixamento
- 8 Seguidamente, o TNC desloca a ferramenta outra vez segundo um semi-círculo para o centro do furo

Fresar rosca

- 9 O TNC desloca a ferramenta, com o avanço programado de posicionamento prévio, para o plano de partida obtido com o sinal do passo de rosca e o tipo de fresagem
- 10 Seguidamente, a ferramenta desloca-se tangente num movimento de hélice, de forma tangente ao diâmetro nominal de rosca e fresa a rosca com um movimento de hélice de 360°
- 11 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação



- 12 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a Distância de Segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo)do plano de maquinação com correcção de raio R0.

Os sinais dos parâmetros de ciclos profundidade rosca, profundidade de rebaixamento ou profundidade de lado frontal determinam o sentido da maquinação. O sentido da maquinação é decidido segundo a seguinte sequência:

- 1ª profundidade de rosca
- 2ª profundidade de furo
- 3ª Profundidade de lado frontal

Se você ocupar um dos parâmetros de profundidade com 0, o TNC não executa este passo de maquinação.

Programa a profundidade de rosca no mínimo um terço do passo de rosca inferior à profundidade de furo.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).




Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Diâmetro nominal Q335:** diâmetro interno de rosca
- ▶ **Passo de rosca Q239:** Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Profundidade de rosca Q201 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a base da rosca
- ▶ **Profundidade de furar Q356:** (incremental): distância entre a superfície da peça e a base do furo
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio Q253:** velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Tipo de fresagem Q351** tipo de maquinação de fresagem com M03
 - +1 = fresagem sincronizada
 - 1 = fresagem em sentido oposto
- ▶ **Profundidade Q202 (incremental):** medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. A profundidade não tem que ser um múltiplo da profundidade de passo. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total
- ▶ **Distância de acção derivada em cima Q258** (incremental): distância de segurança para posicionamento de marcha rápida, quando o TNC após um retrocesso a partir do furo desloca de novo a ferr.ta para a profundidade de passo actual
- ▶ **Profundidade de furo até rotura de apara Q257** (incremental): passo após o qual o TNC executa uma rotura de apara. Sem rotura de apara, quando é introduzido 0
- ▶ **Retrocesso em caso de rotura de apara Q256** (inkremental): valor com que o TNC retrocede a ferramenta quando há rotura de apara
- ▶ **Profundidade de lado frontal Q358 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a extremidade da ferramenta em processo de rebaixamento de lado frontal
- ▶ **Deslocação Rebaixamento Lado frontal Q359** (incremental): distância a que o TNC desloca o centro da ferramenta a partir do centro do furo

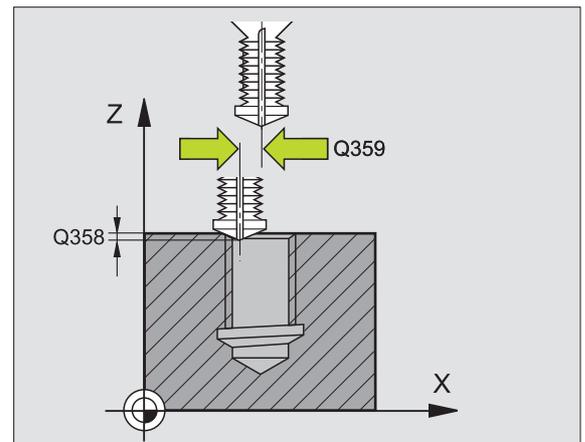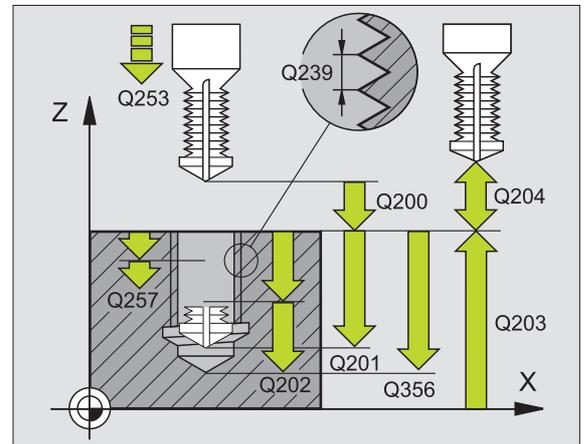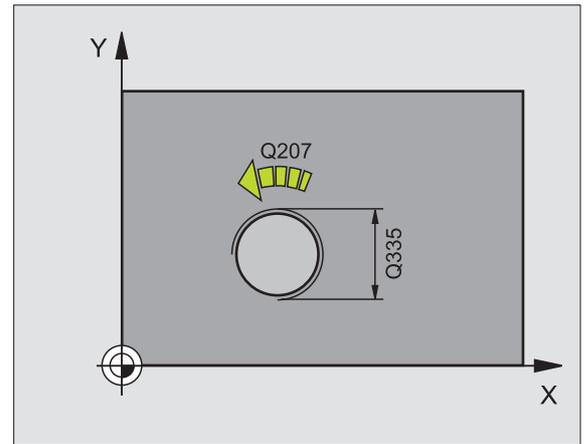

- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: Velocidade de deslocação da ferramenta ao furar em mm/min
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 264 FRESAR ROSCA
Q335=10 ;DIÂMETRO NOMINAL
Q239=+1,5 ;PASSO
Q201=-16 ;PROFUNDIDADE DE ROSCA
Q356=-20 ;PROFUNDIDADE DE FURO
Q253=750 ;AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q351=+1 ;TIPO DE FRESAGEM
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q258=0.2 ;DISTÂNCIA DE POSIÇÃO PRÉVIA
Q257=5 ;PROFUNDIDADE DE FURO ROTURA APARA
Q256=0.2 ;RZ EM ROTURA DE APARA
Q358=+0 ;PROFUNDIDADE FRONTAL
Q359=+0 ;DESVIO FRONTAL
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q203=+30 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q207=500 ;AVANÇO DE FRESAGEM



FRESAR ROSCA DE HÉLICE (ciclo 265)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça

Rebaixamento frontal

- 2 Ao rebaixar, antes da maquinação da rosca a ferramenta desloca-se em avanço de rebaixamento para a profundidade de rebaixamento de lado frontal. Em processo de rebaixamento depois da maquinação da rosca o TNC desloca a ferramenta para a profundidade de rebaixamento em avanço de posicionamento prévio
- 3 O TNC posiciona a ferramenta sem correcção a partir do centro segundo um semi-círculo sobre a deslocação de lado frontal e executa um movimento circular em avanço de rebaixamento
- 4 Seguidamente, o TNC desloca a ferramenta outra vez segundo um semi-círculo para o centro do furo

Fresar rosca

- 5 O TNC desloca a ferramenta com o avanço programado de posicionamento prévio para o plano de partida destinado à rosca
- 6 Seguidamente, a ferramenta desloca-se tangente num movimento helicoidal no diâmetro nominal de rosca
- 7 O TNC desloca a ferramenta segundo uma hélice contínua para baixo, até alcançar a profundidade de rosca total
- 8 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação
- 9 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a Distância de Segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro do furo) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

Os sinais dos parâmetros de ciclos profundidade rosca ou profundidade de lado frontal determinam o sentido da maquinação. O sentido da maquinação é decidido segundo a seguinte sequência:

- 1ª profundidade de rosca
- 2ª Profundidade de lado frontal

Se você ocupar um dos parâmetros de profundidade com 0, o TNC não executa este passo de maquinação.

O tipo de fresagem (em sentido oposto/em sentido sincronizado) é determinado pela rosca (rosca direita/rosca esquerda) e o sentido de rotação da ferramenta pois só é possível o sentido da maquinação das superfícies da peça no interior dessa parte.





Com o parâmetro de máquina `suppressDepthErr`, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).




Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Diâmetro nominal Q335:** diâmetro interno de rosca
- ▶ **Passo de rosca Q239:** Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Profundidade de rosca Q201 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a base da rosca
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio Q253:** velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Profundidade de lado frontal Q358 (incremental):** distância entre a superfície da peça e a extremidade da ferramenta em processo de rebaixamento de lado frontal
- ▶ **Deslocação Rebaixamento Lado frontal Q359 (incremental):** distância a que o TNC desloca o centro da ferramenta a partir do centro do furo
- ▶ **Processo de rebaixamento Q360:** execução do chanfre
 - 0 = antes da maquinação de rosca
 - 1 = depois da maquinação de rosca
- ▶ **Distância de segurança Q200 (incremental):** distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça

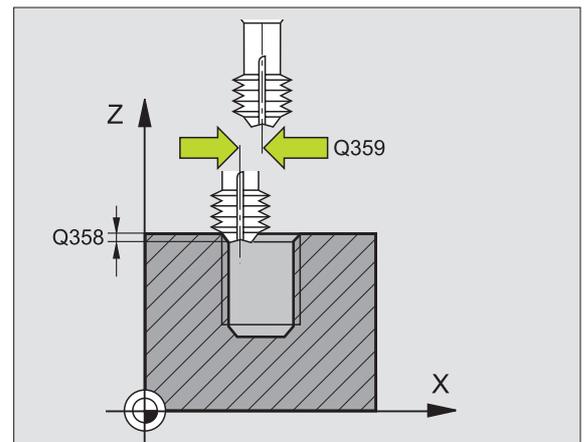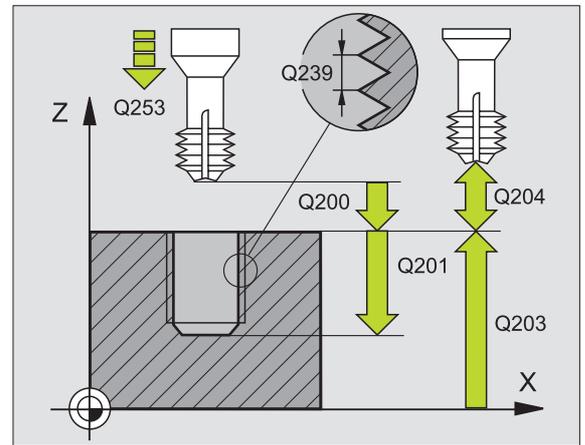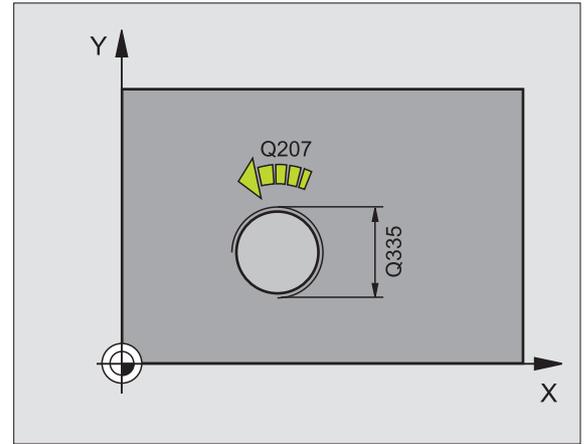

- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Avanço rebaixamento** Q254: velocidade de deslocação da ferramenta ao rebaixar em mm/min
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 265 FRESAR ROSCA
Q335=10 ; DIÂMETRO NOMINAL
Q239=+1,5 ; PASSO
Q201=-16 ; PROFUNDIDADE DE ROSCA
Q253=750 ; AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q358=+0 ; PROFUNDIDADE FRONTAL
Q359=+0 ; DESVIO FRONTAL
Q360=0 ; PROCESSO DE REBAIXAMENTO
Q200=2 ; DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q203=+30 ; COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ; 2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q254=150 ; AVANÇO AO APROFUNDAR
Q207=500 ; AVANÇO DE FRESAGEM



FRESAR ROSCA EXTERIOR (Ciclo 267)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo em marcha rápida FMAX, na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça

Rebaixamento frontal

- 2 O TNC desloca o ponto inicial destinado ao rebaixamento de lado frontal a partir do centro da ilha sobre o eixo principal do plano de maquinação. A posição do ponto inicial obtém-se a partir do raio da rosca, do raio da ferramenta e do passo
- 3 A ferramenta desloca-se em avanço de posicionamento prévio para profundidade de rebaixamento de lado frontal
- 4 O TNC posiciona a ferramenta sem correcção a partir do centro segundo um semi-círculo sobre a deslocação de lado frontal e executa um movimento circular em avanço de rebaixamento
- 5 Seguidamente, o TNC desloca a ferramenta outra vez segundo um semi-círculo para o ponto inicial

Fresar rosca

- 6 O TNC posiciona a ferramenta sobre o ponto inicial se não tiver sido rebaixada antes de lado frontal. Ponto inicial fresar rosca = ponto inicial rebaixar de lado frontal
- 7 A ferramenta desloca-se com o avanço programado de posicionamento prévio para o plano de partida obtido com o sinal do passo de rosca, do tipo de fresagem e do número de passos para a memorização posterior.
- 8 Seguidamente, a ferramenta desloca-se tangente num movimento helicoidal no diâmetro nominal de rosca
- 9 Consoante o parâmetro de memorização posterior, a ferramenta fresa a rosca num ou em vários movimentos memorizados ou num movimento helicoidal contínuo
- 10 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação



- 11 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a Distância de Segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança



Antes da programação, deverá ter em conta

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial (centro da ilha) do plano de maquinação com correcção de raio R0.

O desvio necessário para o aprofundamento do lado frontal deve ser obtido anteriormente. Você deve indicar o valor do centro da ilha até ao centro da ferramenta (valor não corrigido).

Os sinais dos parâmetros de ciclos profundidade rosca ou profundidade de lado frontal determinam o sentido da maquinação. O sentido da maquinação é decidido segundo a seguinte sequência:

1ª profundidade de rosca

2ª Profundidade de lado frontal

Se você ocupar um dos parâmetros de profundidade com 0, o TNC não executa este passo de maquinação.

O sinal do parâmetro Profundidade de Rosca determina a direcção da maquinação.



Com o parâmetro de máquina `suppressDepthErr`, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).




Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!





- ▶ **Diâmetro nominal** Q335: diâmetro interno de rosca
- ▶ **Passo de rosca** Q239: Passo da rosca. O sinal determina se a roscagem é à direita ou à esquerda:
 - + = roscagem à direita
 - = roscagem à esquerda
- ▶ **Profundidade de rosca** Q201 (incremental): distância entre a superfície da peça e a base da rosca
- ▶ **Memorização posterior** Q355: quantidade de longitudes de rosca em que é deslocada a ferramenta (ver figura em baixo, à direita):
 - 0 = uma hélice na profundidade de rosca
 - 1 = hélice contínua na longitude de rosca total
 - >1 = várias trajetórias helicoidais com aproximação e saída, entretanto o TNC desloca a ferramenta Q355 vezes o passo
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio** Q253: velocidade de deslocação da ferrta. ao penetrar na peça ou ao retirar-se da peça em mm/min
- ▶ **Tipo de fresagem** Q351 tipo de maquinação de fresagem com M03
 - +1 = fresagem sincronizada
 - 1 = fresagem em sentido oposto

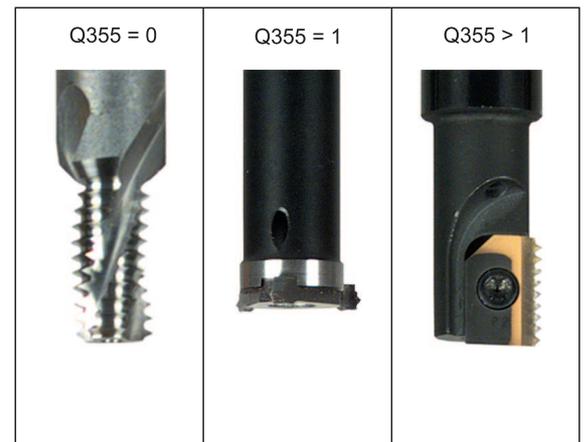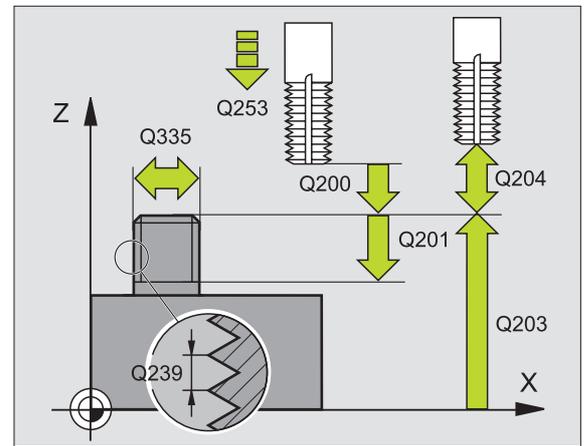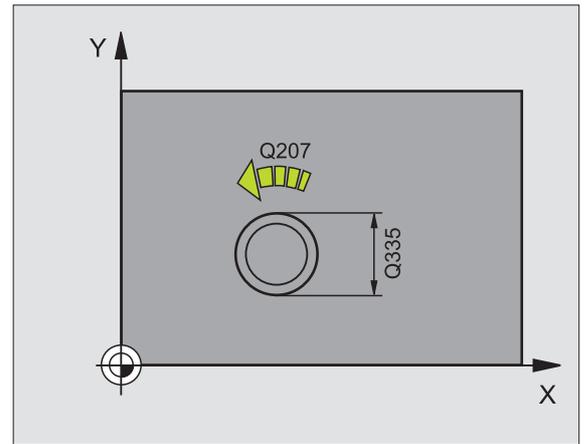


- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade de lado frontal** Q358 (incremental): distância entre a superfície da peça e a extremidade da ferramenta em processo de rebaixamento de lado frontal
- ▶ **Deslocação Rebaixamento Lado frontal** Q359 (incremental): distância a que o TNC desloca o centro da ferramenta a partir do centro da ilha
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Avanço rebaixamento** Q254: velocidade de deslocação da ferramenta ao rebaixar em mm/min
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min

Beispiel: Frases NC

25 CYCL DEF 267 FRESAR ROSCA EXTERIOR
Q335=10 ;DIÂMETRO NOMINAL
Q239=+1,5 ;PASSO
Q201=-20 ;PROFUNDIDADE DE ROSCA
Q355=0 ;MEMORIZAÇÃO POSTERIOR
Q253=750 ;AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q351=+1 ;TIPO DE FRESAGEM
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q358=+0 ;PROFUNDIDADE FRONTAL
Q359=+0 ;DESVIO FRONTAL
Q203=+30 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q254=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q207=500 ;AVANÇO DE FRESAGEM



Exemplo: Ciclos de furar

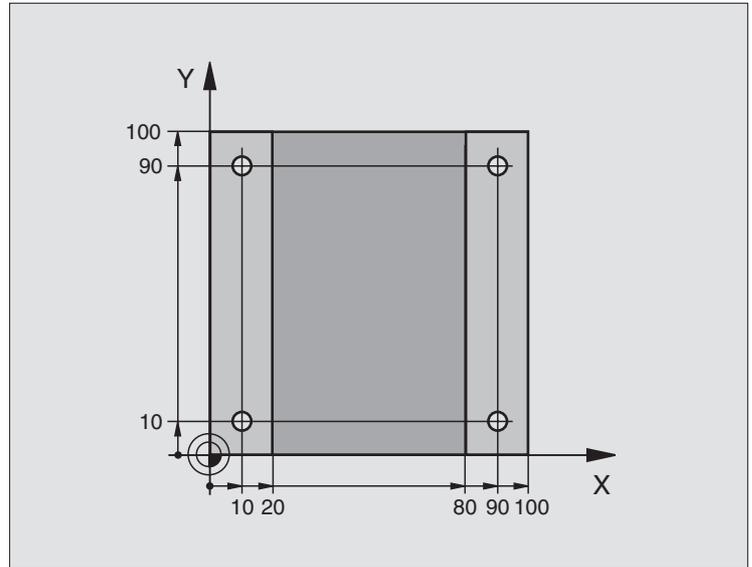

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S4500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 CYCL DEF 200 FURAR	Definição do ciclo
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q201=-15 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q210=0 ;TEMPO DE ESPERA EM CIMA	
Q203=-10 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=20 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q211=0,2 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO	



7 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	Chegada ao primeiro furo, ligar a ferramenta
8 CYCL CALL	Chamada de ciclo
9 L Y+90 R0 FMAX M99	Chegada ao 2º furo, chamada do ciclo
10 L X+90 R0 FMAX M99	Chegada ao 3º furo, chamada do ciclo
11 L Y+10 R0 FMAX M99	Chegada ao 4º furo, chamada do ciclo
12 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
13 END PGM C200 MM	



8.3 Ciclos para fresar caixas, ilhas e ranhuras

Resumo

Ciclo	Softkey
4 FRESAR (rectangular) Ciclo de desbaste sem posicionamento prévio automático	
212 ACABAMENTO DE CAIXA (rectangular) Ciclo de acabamento com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
213 ACABAMENTO DE ILHA (rectangular) Ciclo de acabamento com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
5 CAIXA CIRCULAR Ciclo de desbaste sem posicionamento prévio automático	
214 ACABAMENTO DE CAIXA CIRCULAR Ciclo de acabamento com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
215 ACABAMENTO DE ILHA CIRCULAR Ciclo de acabamento com posicionamento prévio automático, 2ª distância de segurança	
210 RANHURA PENDULAR Ciclo de desbaste/acabamento com posicionamento automático, movimento de penetração perpendicular	
211 RANHURA REDONDA Ciclo de desbaste/acabamento com posicionamento automático, movimento de penetração perpendicular	



FRESAR CAIXAS (ciclo 4)

Os ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18 encontram-se no grupo de ciclos Ciclos Especiais. Escolha na segunda régua de softkeys, a softkey OLD CYCLS.

- 1 A ferramenta penetra na peça em posição de partida (centro da caixa) e desloca-se para a primeira profundidade de passo
- 2 A seguir, a ferramenta desloca-se primeiro na direcção positiva do lado mais comprido – em caixas quadradas, na direcção positiva Y – e desbasta a caixa de dentro para fora
- 3 Este processo repete-se (1 a 2) até se alcançar a profundidade programada
- 4 No fim do ciclo, o TNC retira a ferramenta para a posição de partida



Antes da programação, deverá ter em conta

Utilizar uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844) ou pré-furado no centro da caixa.

Posicionamento prévio sobre o centro da caixa com correcção do raio R0.

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial no eixo da ferramenta. (distância de segurança sobre a superfície da peça).



No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

Para a longitude lado 2 é válida a seguinte condição: Longitude lado 2 maior que [(2 x raio de arredondamento) + passo lateral k].



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

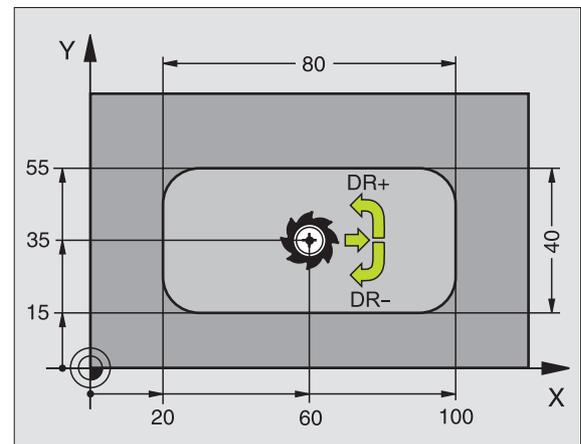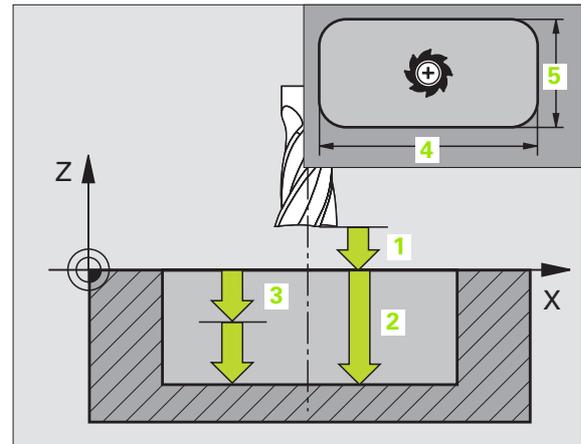

Beispiel: Frases NC

```
11 L Z+100 R0 FMAX
12 CYCL DEF 4.0 FRESAR CAIXAS
13 CYCL DEF 2,1 DISTÂNCIA 2
14 CYCL DEF 4.2 PROFUNDIDADE -10
15 CYCL DEF 4.3 PASSO 4 F80
16 CYCL DEF 4.4 X80
17 CYCL DEF 4.5 Y40
18 CYCL DEF 4.6 F100 DR+ RAI0 10
19 L X+60 Y+35 FMAX M3
20 L Z+2 FMAX M99
```





- ▶ **Distância de segurança 1** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta (posição de partida) e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade 2** (incremental): distância entre a superfície da peça – base do furo
- ▶ **Profundidade 3** (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total
- ▶ **Avanço ao aprofundar**: velocidade de deslocação da ferramenta ao aprofundar
- ▶ **Longitude lado 1 4**: Longitude da caixa, paralela ao eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 2 5**: Largura da caixa
- ▶ **Avanço F**: Velocidade de deslocação da ferramenta no plano de maquinação
- ▶ **Rotação em sentido horário**
DR +: Fresagem sincronizada em M3
DR -: Fresagem a contra-marcha em M3
- ▶ **Raio de arredondamento**: Raio para as esquinas da caixa.
Quando raio é = 0, o raio de arredondamento é igual ao raio da ferramenta

Cálculos:

Passo lateral $k = K \times R$

K: Factor de sobreposição, determinado no parâmetro da máquina
PocketOverlap

R: Raio da fresa



ACABAMENTO DE CAIXAS (ciclo 212)

- 1 O TNC desloca a ferramenta automaticamente no seu eixo para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da caixa
- 2 A partir do centro da caixa, a ferramenta desloca-se no plano de maquinação para o ponto inicial da maquinação. O TNC considera para o cálculo do ponto inicial a medida excedente e o raio da ferramenta. Se necessário, o TNC insere-se no centro da caixa
- 3 Se a ferramenta estiver na 2ª distância de segurança, o TNC desloca-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança e daí com o avanço ao aprofundar para a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta desloca-se tangencialmente para o contorno parcialmente acabado e fresa uma volta em sentido sincronizado
- 5 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno de regresso ao ponto inicial no plano de maquinação
- 6 Este processo (3 a 5) repete-se até se atingir a profundidade programada
- 7 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da caixa (posição final = posição de partida)



Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

Se você quiser acabar a caixa toda, utilize uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844) e introduza um pequeno avanço para a profundidade de passo




Tamanho mínimo da caixa: o triplo do raio da ferramenta



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

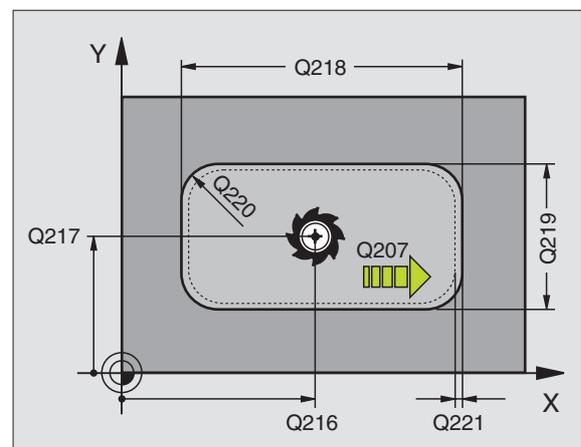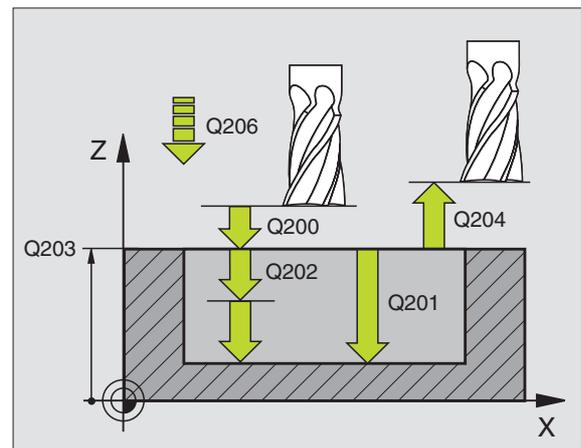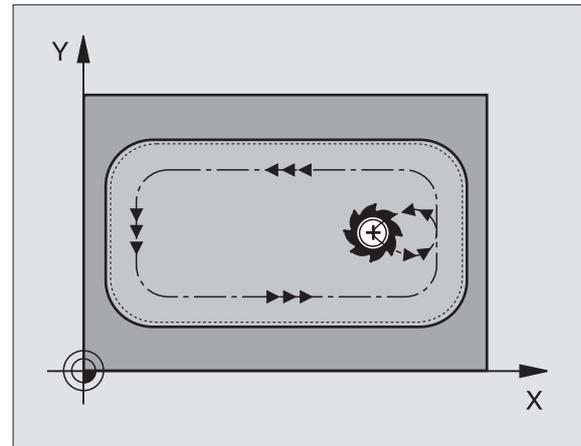



- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade** Q201 (incremental): distância entre a superfície da peça – base do furo
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Quando penetrar o material, introduza um valor inferior ao definido em Q207
- ▶ **Profundidade** Q202 (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça; introduzir um valor superior a 0
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo** Q216 (valor absoluto): Centro da caixa no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo** Q217 (valor absoluto): Centro da caixa no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 1** Q218 (valor incremental): Longitude da caixa, paralela ao eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 2** Q219 (valor incremental): Longitude da caixa, paralela ao eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Raio de esquina** Q220: raio da esquina da caixa. Se não tiver sido programado, o TNC fixa o raio da esquina igual ao raio da ferrta
- ▶ **Medida excedente 1º eixo** Q221 (incremental): medida excedente para o cálculo da posição prévia no eixo principal do plano de maquinação, referida à longitude da caixa

Beispiel: Frases NC

354	CYCL	DEF	212	ACABAR	CAIXA
	Q200=2				;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
	Q201=-20				;PROFUNDIDADE
	Q206=150				;AVANÇO AO APROFUNDAR
	Q202=5				;PROFUNDIDADE DE PASSO
	Q207=500				;AVANÇO DE FRESAGEM
	Q203=+30				;COORD. SUPERFÍCIE
	Q204=50				;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
	Q216=+50				;CENTRO 1º EIXO
	Q217=+50				;CENTRO 2º EIXO
	Q218=80				;LONGITUDE LADO 1
	Q219=60				;LONGITUDE LADO 2
	Q220=5				;RAIO DE ESQUINA
	Q221=0				;MEDIDA EXCEDENTE



ACABAMENTO DE ILHAS (ciclo 213)

- 1 O TNC desloca a ferramenta automaticamente no seu eixo para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da ilha
- 2 A partir do centro da ilha, a ferramenta desloca-se no plano de maquinação para o ponto inicial da maquinação. O ponto inicial encontra-se aprox. a 3,5 vezes do raio da ferramenta à direita da ilha
- 3 Se a ferramenta estiver na 2ª distância de segurança, o TNC desloca-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança e daí com o avanço ao aprofundar para a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta desloca-se tangencialmente para o contorno parcialmente acabado e fresa uma volta em sentido sincronizado
- 5 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno de regresso ao ponto inicial no plano de maquinação
- 6 Este processo (3 a 5) repete-se até se atingir a profundidade programada
- 7 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da ilha (posição final = posição de partida)



Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.




Se você quiser acabar a fresagem da ilha toda, utilize uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844). Introduza um pequeno valor para o avanço ao aprofundar.



Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

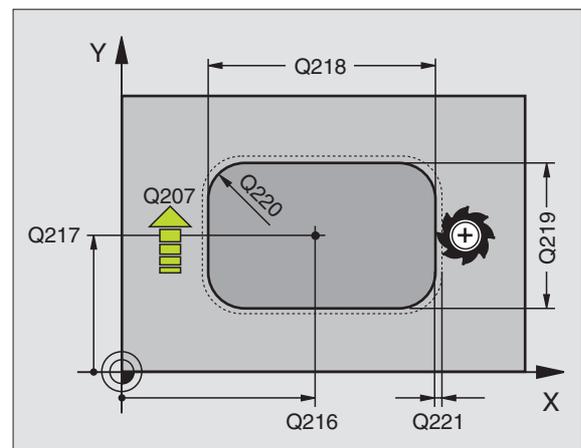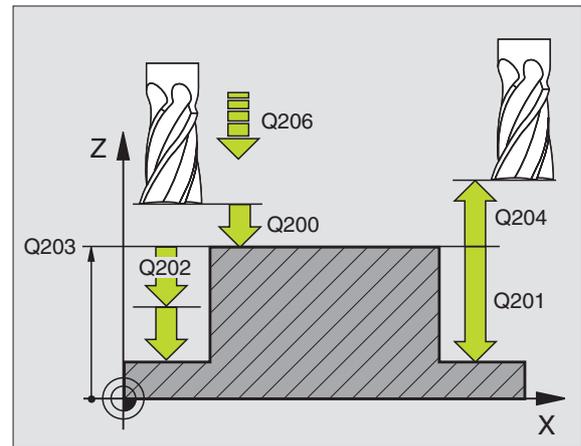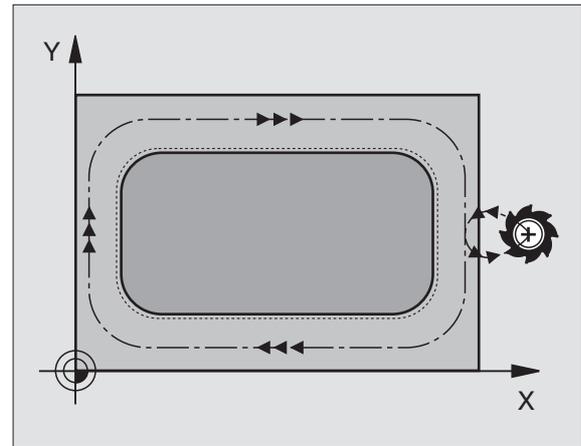



- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade** Q201 (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base da ilha
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Quando se penetra a peça, introduz-se um valor pequeno; quando se aprofunda em vazio, introduz-se um valor maior
- ▶ **Profundidade** Q202 (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. Introduzir um valor superior a 0
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo** Q216 (valor absoluto): Centro da ilha no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo** Q217 (valor absoluto): Centro da ilha no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 1** Q218 (valor incremental): Longitude da ilha, paralela ao eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 2** Q219 (valor incremental): Longitude da ilha, paralela ao eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Raio de esquina** Q220: raio da esquina da ilha
- ▶ **Medida excedente 1º eixo** Q221 (incremental): medida excedente para o cálculo da posição prévia no eixo principal do plano de maquinação, referida à longitude da ilha

Beispiel: Frases NC

35 CYCL DEF 213 ACABAR CAIXA	
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q291=-20	;PROFUNDIDADE
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q202=5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q207=500	;AVANÇO DE FRESAGEM
Q203=+30	;COORD. SUPERFÍCIE
Q294=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q216=+50	;CENTRO 1º EIXO
Q217=+50	;CENTRO 2º EIXO
Q218=80	;LONGITUDE LADO 1
Q219=60	;LONGITUDE LADO 2
Q220=5	;RAIO DE ESQUINA
Q221=0	;MEDIDA EXCEDENTE



CAIXA CIRCULAR (ciclo 5)

Os ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18 encontram-se no grupo de ciclos Ciclos Especiais. Escolha na segunda régua de softkeys, a softkey OLD CYCLS.

- 1 A ferramenta penetra na peça em posição de partida (centro da caixa) e desloca-se para a primeira profundidade de passo
- 2 A seguir, a ferramenta percorre com o avanço F a trajetória em forma de espiral representada na figura à direita; para aproximação lateral k, ver „FRESAR CAIXAS (ciclo 4)”, na página 227
- 3 Este processo repete-se até se alcançar a profundidade programada
- 4 No fim, o TNC retira a ferramenta para a posição de partida



Antes da programação, deverá ter em conta

Utilizar uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844) ou pré-furado no centro da caixa.

Posicionamento prévio sobre o centro da caixa com correcção do raio R0.

Programar a frase de posicionamento sobre o ponto inicial no eixo da ferramenta. (distância de segurança sobre a superfície da peça).

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.





Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).


Atenção, perigo de colisão!



- ▶ **Distância de segurança 1** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta (posição de partida) e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade de fresagem 2**: distância entre a superfície da peça – base do furo
- ▶ **Profundidade 3** (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça. O TNC desloca-se num só passo de maquinação para a profundidade total quando:
 - a profundidade de passo e a profundidade total são iguais
 - a profundidade de passo é maior do que a profundidade total

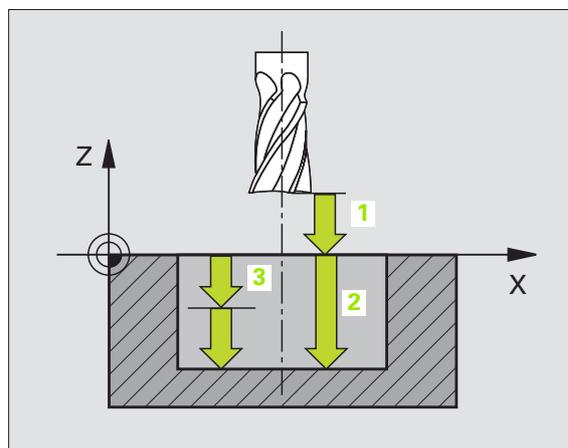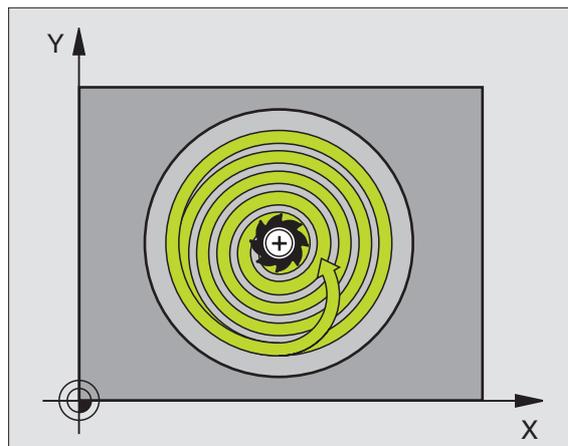

- ▶ **Avanço ao aprofundar:** velocidade de deslocação da ferramenta ao aprofundar
- ▶ **Raio do círculo:** Raio da caixa circular
- ▶ **Avanço F:** Velocidade de deslocação da ferramenta no plano de maquinação
- ▶ **Rotação em sentido horário**
DR +: Fresagem sincronizada em M3
DR -: Fresagem a contra-marcha em M3

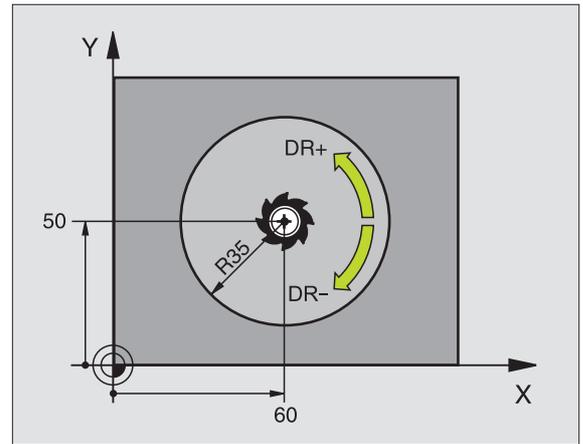

Beispiel: Frases NC

```
16 L Z+100 R0 FMAX
17 CYCL DEF 5.0 CAIXA CIRCULAR
18 CYCL DEF 5.1 DISTÂNCIA 2
19 CYCL DEF 5,2 PROFUNDIDADE -12
20 CYCL DEF 5.3 PASSO 6 F80
21 CYCL DEF 5.4 RAI0 35
22 CYCL DEF 5.5 F100 DR+
23 L X+60 Y+50 FMAX M3
24 L Z+2 FMAX M99
```

ACABAMENTO DE CAIXA CIRCULAR (ciclo 214)

- 1 O TNC desloca a ferramenta automaticamente no seu eixo para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da caixa
- 2 A partir do centro da caixa, a ferramenta desloca-se no plano de maquinação para o ponto inicial da maquinação. Para o cálculo do ponto inicial, o TNC considera o diâmetro do bloco e o raio da ferramenta. Se você introduzir o diâmetro do bloco com 0, o TNC penetra no centro da caixa
- 3 Se a ferramenta estiver na 2ª distância de segurança, o TNC desloca-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança e daí com o avanço ao aprofundar para a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta desloca-se tangencialmente para o contorno parcialmente acabado e fresa uma volta em sentido sincronizado
- 5 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno para o ponto inicial no plano de maquinação
- 6 Este processo (3 a 5) repete-se até se atingir a profundidade programada
- 7 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta com FMAX para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da caixa (posição final = posição inicial)



Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.




Se você quiser acabar a caixa toda, utilize uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844), através do parâmetro da máquina `suppressDepthError` e introduza um pequeno avanço para a profundidade de passo.



Com o parâmetro de máquina `suppressDepthErr`, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

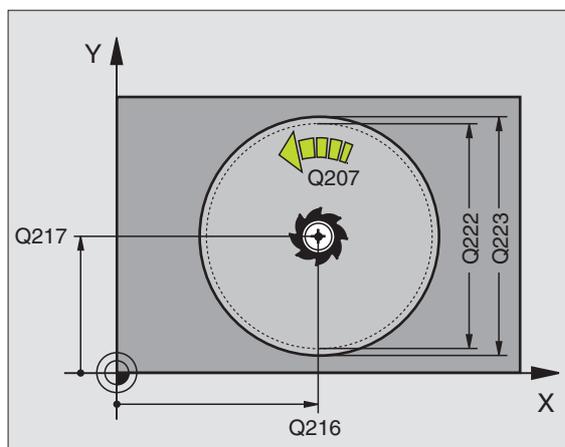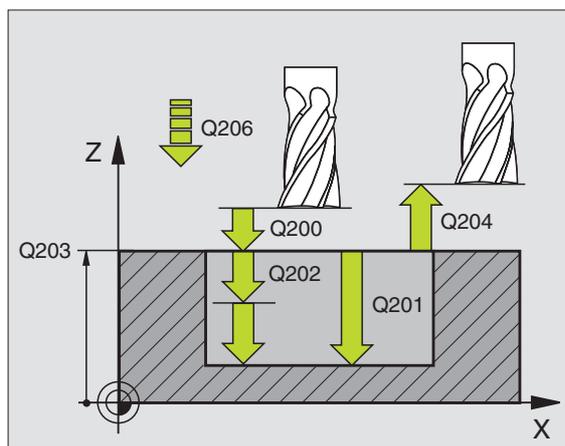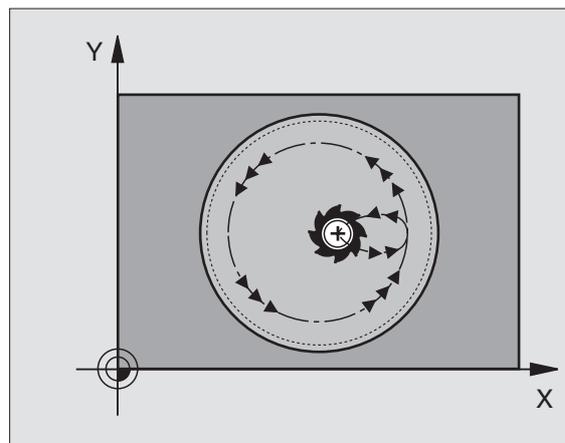



- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade** Q201 (incremental): distância entre a superfície da peça – base do furo
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Quando penetrar o material, introduza um valor inferior ao definido em Q207
- ▶ **Profundidade** Q202 (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo** Q216 (valor absoluto): Centro da caixa no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo** Q217 (valor absoluto): Centro da caixa no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Diâmetro do bloco** Q222: diâmetro da caixa pré-maquinada; para o cálculo da posição prévia; introduzir diâmetro do bloco menor do que o diâmetro da peça terminada
- ▶ **Diâmetro da peça acabada** Q223: diâmetro da caixa terminada; introduzir diâmetro da peça terminada maior do que diâmetro do bloco e maior do que o diâmetro da ferrta.

Beispiel: Frases NC

42	CYCL	DEF	214	ACABAR	CAIXA	CIRCULAR
	Q200=2					;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
	Q201=-20					;PROFUNDIDADE
	Q206=150					;AVANÇO AO APROFUNDAR
	Q202=5					;PROFUNDIDADE DE PASSO
	Q207=500					;AVANÇO DE FRESAGEM
	Q203=+30					;COORD. SUPERFÍCIE
	Q204=50					;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
	Q216=+50					;CENTRO 1º EIXO
	Q217=+50					;CENTRO 2º EIXO
	Q222=79					;DIÂMETRO DO BLOCO
	Q223=80					;DIÂMETRO DA PEÇA PRONTA



ACABAMENTO DE ILHA CIRCULAR (ciclo 215)

- 1 O TNC desloca a ferramenta automaticamente no seu eixo para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da ilha
- 2 A partir do centro da ilha, a ferramenta desloca-se no plano de maquinação para o ponto inicial da maquinação. O ponto inicial encontra-se aprox. 2 vezes do raio da ferrta. à direita da ilha
- 3 Se a ferramenta estiver na 2ª distância de segurança, o TNC desloca-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança e daí com o avanço ao aprofundar para a primeira profundidade de passo
- 4 A seguir, a ferramenta desloca-se tangencialmente para o contorno parcialmente acabado e fresa uma volta em sentido sincronizado
- 5 Depois, a ferramenta sai tangencialmente do contorno de regresso ao ponto inicial no plano de maquinação
- 6 Este processo (3 a 5) repete-se até se atingir a profundidade programada
- 7 No fim do ciclo, o TNC desloca a ferramenta com FMAX para a distância de segurança, ou – se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança, e a seguir para o centro da caixa (posição final = posição de partida)



Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.




Se você quiser acabar a fresagem da ilha toda, utilize uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844). Introduza um pequeno valor para o avanço ao aprofundar.



Atenção, perigo de colisão!

Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!

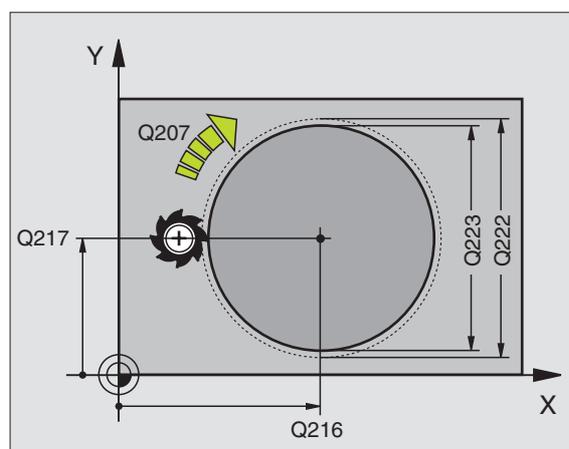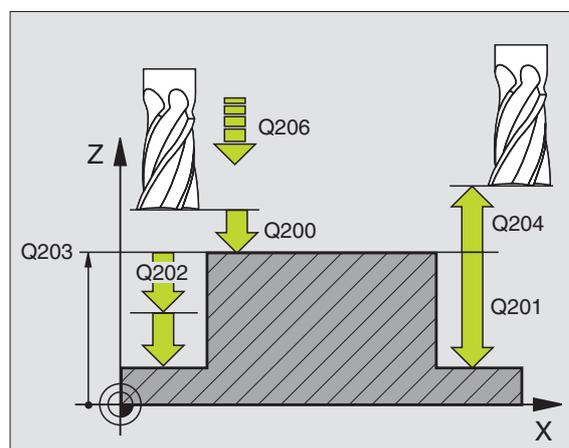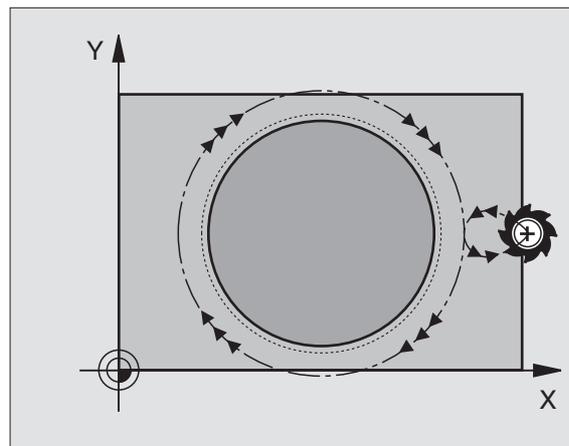



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base da ilha
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q206**: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Quando se penetra a peça, introduz-se um valor pequeno; quando se aprofunda em vazio, introduz-se um valor maior
- ▶ **Profundidade Q202** (incremental): medida segundo a qual a ferrta. penetra de cada vez na peça; introduzir um valor superior a 0
- ▶ **Avanço ao fresar: Q207**: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo Q216** (valor absoluto): Centro da ilha no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo Q217** (valor absoluto): Centro da ilha no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Diâmetro do bloco Q222**: diâmetro da ilha pré-maquinada; para o cálculo da posição prévia; introduzir diâmetro do bloco maior do que o diâmetro da peça terminada
- ▶ **Diâmetro da peça acabada Q223**: diâmetro da ilha terminada; introduzir diâmetro da peça terminada menor do que diâmetro do bloco

Beispiel: Frases NC

43 CYCL DEF 215 ACABAR ILHA CIRCULAR	
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20	;PROFUNDIDADE
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q202=5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q207=500	;AVANÇO DE FRESAGEM
Q203=+30	;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q216=+50	;CENTRO 1º EIXO
Q217=+50	;CENTRO 2º EIXO
Q222=81	;DIÂMETRO DO BLOCO
Q223=80	;DIÂMETRO DA PEÇA PRONTA




RANHURA (oblonga) com introdução pendular (ciclo 210)

Desbaste

- 1 O TNC posiciona a ferramenta em marcha rápida no seu eixo sobre a 2ª distância de segurança e a seguir no centro do círculo esquerdo; daí o TNC posiciona a ferramenta na distância de segurança sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta desloca-se com o avanço de fresagem até à superfície da peça; daí a fresa desloca-se em direcção longitudinal da ranhura – penetra inclinada na peça – até ao centro do círculo direito
- 3 A seguir, a ferramenta retira-se de novo inclinada para o centro do círculo esquerdo; estes passos repetem-se até se alcançar a profundidade de fresagem programada
- 4 Na profundidade de fresagem programada, o TNC desloca a ferramenta para realizar a fresagem horizontal, até ao outro extremo da ranhura, e depois outra vez para o centro da ranhura

Acabamento

- 5 O TNC posiciona a ferramenta no ponto central do círculo direito de ranhura e daí em semi-círculo tangencial na extremidade esquerda de ranhura; depois, o TNC acaba o contorno em sentido sincronizado (com M3), se tiver sido programado, mesmo em vários passos
- 6 Na extremidade do contorno, a ferramenta desloca-se – tangencial afastando-se do contorno – para o centro do círculo esquerdo de ranhura
- 7 Finalmente, a ferramenta retira-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança – e se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança

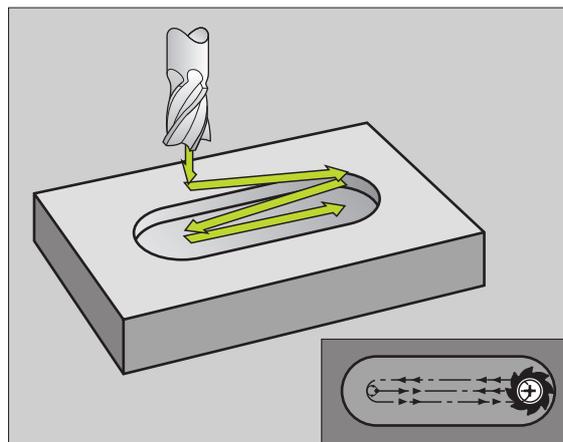

Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

Ao desbastar, a ferramenta penetra perpendicularmente no material, de uma extremidade à outra da ranhura. Por isso, não é preciso pré-furar.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

Seleccionar o diâmetro da fresa que não seja maior do que a largura da ranhura e que não seja menor do que um terço da largura da ranhura.

Seleccionar diâmetro da fresa menor do que metade da longitude da ranhura: Caso contrário, o TNC não pode realizar a introdução pendular







Atenção, perigo de colisão!

Com o parâmetro de máquina suppressDepthErr, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base da ranhura
- ▶ **Avanço ao fresar: Q207:** Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Profundidade Q202** (incremental): Medida em que a ferrta. penetra na peça com um movimento pendular no seu eixo
- ▶ **Extensão da maquinação (0/1/2) Q215:** determinar a extensão da maquinação:
 - 0:** desbaste e acabamento
 - 1:** só desbaste
 - 2:** só acabamento
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) coordenada Z onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo Q216** (valor absoluto): Centro da ranhura no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo Q217** (valor absoluto): Centro da ranhura no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Longitude lado 1 Q218** (valor paralelo ao eixo principal do plano de maquinação): introduzir lado mais longo da ranhura
- ▶ **Longitude lado 2 Q219** (valor paralelo ao eixo secundário do plano de maquinação): Longitude lado Q219: introduzir largura da ranhura; Se se introduzir largura da ranhura igual ao diâmetro da ferrta., o TNC só desbasta (fresar oblongo)

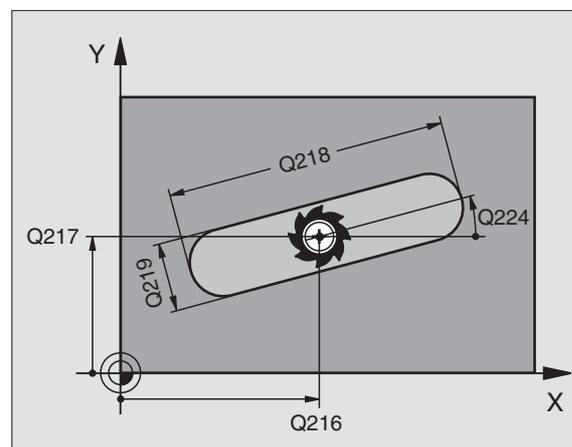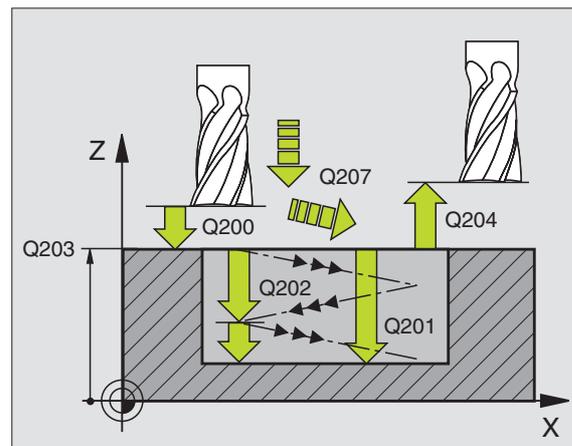

- ▶ **Ângulo de rotação** Q224 (valor absoluto): ângulo em que é rodada toda a ranhura; o centro de rotação situa-se no centro da ranhura
- ▶ **Passo de acabamento** Q338 (incremental): Medida em que a ferramenta, no acabamento, é avançada no seu eixo. Q338=0: acabamento num passo
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Actuante só com o acabamento, quando está introduzido o avanço

Beispiel: Frases NC

51 CYCL DEF 210 RANHURA PENDULAR
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20 ;PROFUNDIDADE
Q207=500 ;AVANÇO DE FRESAGEM
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q215=0 ;EXTENSÃO DA MAQUINAÇÃO
Q203=+30 ;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q216=+50 ;CENTRO 1º EIXO
Q217=+50 ;CENTRO 2º EIXO
Q218=80 ;LONGITUDE LADO 1
Q219=12 ;LONGITUDE LADO 2
Q224=+15 ;POSIÇÃO DE ROTAÇÃO
Q338=5 ;ACABAMENTO CONTÍNUO
Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR




RANHURA CIRCULAR (oblonga) com introdução pendular (ciclo 211)

Desbaste

- 1 O TNC posiciona a ferramenta no seu eixo sobre a 2ª distância de segurança e a seguir no centro do círculo direito. Daí o TNC posiciona a ferrta. na distância de segurança programada, sobre a superfície da peça
- 2 A ferramenta desloca-se com o avanço de fresagem até à superfície da peça; daí a fresa desloca-se – e penetra inclinada na peça – para o outro extremo da ranhura
- 3 A seguir, a ferrta. retira-se de novo inclinada para o ponto de partida; este processo repete-se (2 a 3) até se alcançar a profundidade de fresagem programada
- 4 Na profundidade de fresagem programada, o TNC desloca a ferramenta para realizar a fresagem horizontal, até ao outro extremo da ranhura

Acabamento

- 5 A partir do centro da ranhura, o TNC desloca a ferramenta tangencialmente para o contorno acabado; depois, o TNC faz o acabamento do contorno em sentido sincronizado ao avanço (com M3), e quando programado, também em vários passos. O ponto de partida para o processo de acabamento situa-se no centro do círculo direito.
- 6 No fim do contorno, a ferramenta retira-se tangente ao contorno
- 7 Finalmente, a ferramenta retira-se em marcha rápida FMAX para a distância de segurança – e se tiver sido programado – para a 2ª distância de segurança

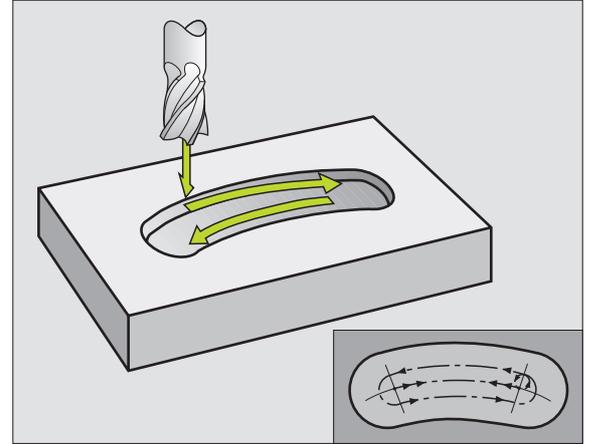

Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona automaticamente a ferramenta no seu eixo e no plano de maquinação.

Ao desbastar, a ferramenta penetra perpendicularmente no material com um movimento de HÉLICE de uma extremidade à outra da ranhura. Por isso, não é preciso pré-furar.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC não executa o ciclo.

Seleccionar o diâmetro da fresa que não seja maior do que a largura da ranhura e que não seja menor do que um terço da largura da ranhura.

Seleccionar diâmetro da fresa menor do que metade da longitude da ranhura. Caso contrário, o TNC não pode realizar a introdução pendular





Com o parâmetro de máquina `suppressDepthErr`, você ajusta se, ao ser introduzida uma profundidade positiva, o TNC deve emitir um aviso de erro (on) ou não (off).

Atenção, perigo de colisão!

Tenha atenção que em caso de **profundidade positiva introduzida**, o TNC inverte o cálculo da posição prévia. A ferramenta desloca-se por isso no eixo da ferramenta, com marcha rápida para a distância de segurança **sob** a superfície da peça!



- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Profundidade Q201** (incremental): Distância entre a superfície da peça e a base da ranhura
- ▶ **Avanço ao fresar: Q207:** Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Profundidade Q202** (incremental): Medida em que a ferrta. penetra na peça com um movimento pendular no seu eixo
- ▶ **Extensão da maquinação (0/1/2) Q215:** determinar a extensão da maquinação:
 - 0:** desbaste e acabamento
 - 1:** só desbaste
 - 2:** só acabamento
- ▶ **Coord. Superfície da peça Q203** (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental) coordenada Z onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Centro do 1.º eixo Q216** (valor absoluto): Centro da ranhura no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo Q217** (valor absoluto): Centro da ranhura no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Diâmetro de círculo teórico Q244:** introduzir diâmetro do círculo teórico
- ▶ **Longitude lado 2 Q219:** Longitude lado Q219: introduzir largura da ranhura; Se se introduzir largura da ranhura igual ao diâmetro da ferrta., o TNC só desbasta (fresar oblongo)
- ▶ **Ângulo inicial Q245** (valor absoluto): introduzir ângulo polar do ponto de partida

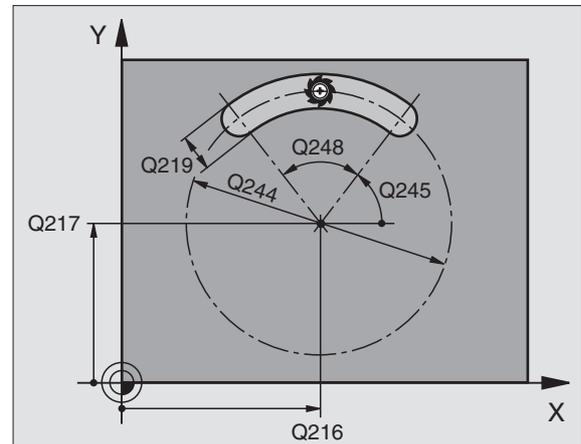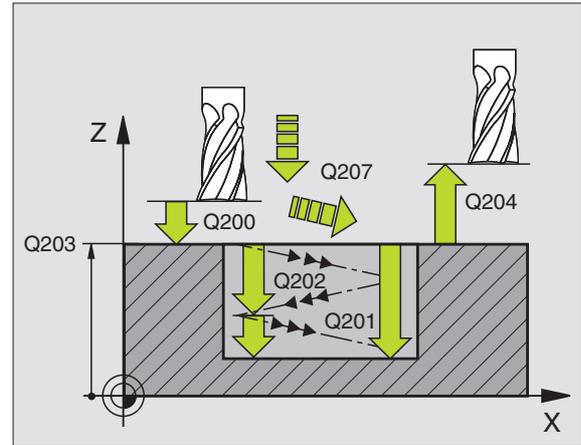


- ▶ **Ângulo de abertura da ranhura:** Q248 (incremental): introduzir ângulo de abertura da ranhura
- ▶ **Passo de acabamento** Q338 (incremental): Medida em que a ferramenta, no acabamento, é avançada no seu eixo. Q338=0: acabamento num passo
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se em profundidade em mm/min. Actuante só com o acabamento, quando está introduzido o avanço

Beispiel: Frases NC

52 CYCL DEF 211 RANHURA CIRCULAR	
Q200=2	;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q201=-20	;PROFUNDIDADE
Q207=500	;AVANÇO DE FRESAGEM
Q202=5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q215=0	;EXTENSÃO DA MAQUINAÇÃO
Q203=+30	;COORD. SUPERFÍCIE
Q204=50	;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q216=+50	;CENTRO 1º EIXO
Q217=+50	;CENTRO 2º EIXO
Q244=80	;DIÂM. CÍRCULO TEÓRICO
Q219=12	;LONGITUDE LADO 2
Q245=+45	;ÂNGULO INICIAL
Q248=90	;ÂNGULO DE ABERTURA
Q338=5	;ACABAMENTO CONTÍNUO
Q206=150	;AVANÇO AO APROFUNDAR



Exemplo: Fresar caixa, ilha e ranhura

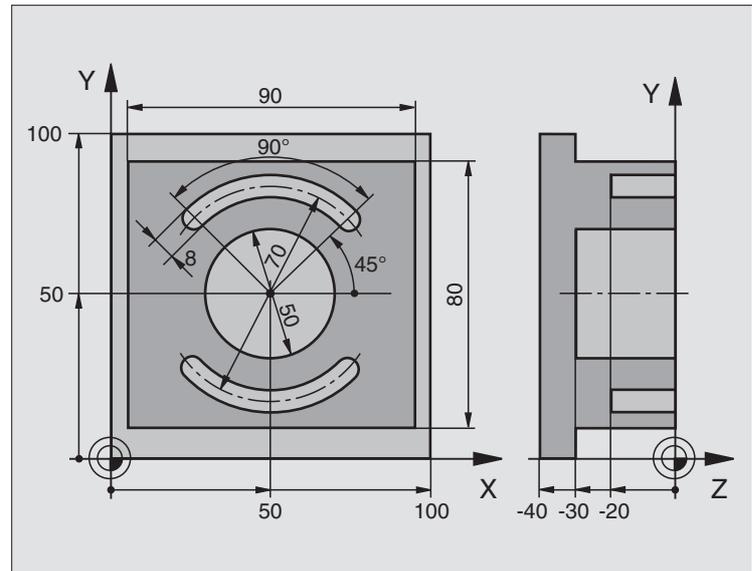

0 BEGINN PGM C210 MM

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40

Definição do bloco

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

3 TOOL DEF 1 L+0 R+6

Definição da ferrta. para o desbaste/acabamento

4 TOOL DEF 2 L+0 R+3

Definição da ferrta. para a fresagem da ranhura

5 TOOL CALL 1 Z S3500

Chamada da ferrta. para desbaste/acabamento

6 L Z+250 R0 FMAX

Retirar a ferramenta

8.3 Ciclos para fresar caixas, ilhas e ranhuras

7 CYCL DEF 213 ACABAR ILHA	Definição do ciclo de maquinação exterior
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q201=-30 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q207=250 ;FRESAR F	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=20 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q216=+50 ;CENTRO 1º EIXO	
Q217=+50 ;CENTRO 2º EIXO	
Q218=90 ;LONGITUDE LADO 1	
Q219=80 ;LONGITUDE LADO 2	
Q220=0 ;RAIO DE ESQUINA	
Q221=5 ;MEDIDA EXCEDENTE	
8 CYCL CALL M3	Chamada do ciclo de maquinação exterior
9 CYCL DEF 5.0 CAIXA CIRCULAR	Definição do ciclo de caixa circular
10 CYCL DEF 5,1 DIST 2	
10 CYCL DEF 5.1 2ª DIST.	
12 CYCL DEF 5,3 PASSO 5 F250	
13 CYCL DEF 5.4 RAI0 25	
14 CYCL DEF 5.5 F400 DR+	
15 L Z+2 R0 F MAX M99	Chamada do ciclo de caixa circular
16 L Z+250 R0 F MAX M6	Troca de ferramenta
17 TOOL CALL 2 Z S5000	Chamada da ferramenta para a fresagem da ranhura
18 CYCL DEF 211 RANHURA REDONDA	Definição do ciclo ranhura 1
Q200=2 ;DIST. SEGURANÇA	
Q201=-20 ;PROFUNDIDADE	
Q207=250 ;FRESAR F	
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q215=0 ;EXTENSÃO MAQUIN.	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=100 ;2ª DIST. SEGURANÇA	
Q216=+50 ;CENTRO 1º EIXO	
Q217=+50 ;CENTRO 2º EIXO	
Q244=80 ;DIÂM. CÍRCULO TEÓRICO	
Q219=12 ;LONGITUDE LADO 2	
Q245=+45 ;ÂNGULO INICIAL	
Q248=90 ;ÂNGULO DE ABERTURA	



Q338=5 ;ACABAMENTO CONTÍNUO	
Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR	
19 CYCL CALL M3	Chamada do ciclo da ranhura 1
20 FN 0: Q245 = +225	Novo ângulo inicial para a ranhura 2
21 CYCL CALL	Chamada do ciclo da ranhura 2
22 L Z+250 R0 F MAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
23 END PGM C210 MM	



8.4 Ciclos para a elaboração de figuras de furos

Resumo

O TNC dispõe de 2 ciclos com que você pode elaborar directamente figuras de furos:

Ciclo	Softkey
220 FIGURA DE PONTOS SOBRE CÍRCULO	
221 FIGURA DE PONTOS SOBRE LINHAS	

Você pode combinar os seguintes ciclos de maquinação com os ciclos 220 e 221:

- Ciclo 200 FURAR
- Ciclo 201 ALARGAR FURO
- Ciclo 202 MANDRILAR
- Ciclo 203 FURAR UNIVERSAL
- Ciclo 204 REBAIXAMENTO INVERTIDO
- Ciclo 205 FURAR EM PROFUNDIDADE UNIVERSAL
- Ciclo 206 ROSCAR NOVO com embraiagem
- Ciclo 207 NOVA ROSCAGEM RÍGIDA GS sem embraiagem
- Ciclo 208 FRESAR FURO
- Ciclo 209 ROSCAGEM ROTURA DA APARA
- Ciclo 212 ACABAMENTO DE CAIXA
- Ciclo 213 ACABAMENTO DE ILHA
- Ciclo 214 ACABAMENTO DE CAIXA CIRCULAR
- Ciclo 215 ACABAMENTO DE ILHA CIRCULAR
- Ciclo 262 FRESAR EM ROSCA
- Ciclo 263 FRESAR EM ROSCA DE REBAIXAMENTO
- Ciclo 264 FRESAR EM ROSCA DE FURO
- Ciclo 265 FRESAR EM ROSCA DE FURO DE HÉLICE
- Ciclo 267 FRESAR EM ROSCA EXTERIOR



FIGURA DE FUROS SOBRE UM CÍRCULO (ciclo 220)

1 O TNC posiciona a ferramenta, em marcha rápida, desde a posição actual para o ponto de partida da primeira maquinação.

Sequência:

- 2. Aproximação à distância de segurança (eixo da ferramenta)
 - Chegada ao ponto inicial no plano de maquinação
 - Deslocamento na distância de segurança sobre a superfície da peça (eixo da ferr.ta)
- 2 A partir desta posição, o TNC executa o último ciclo de maquinação definido
 - 3 A seguir, o TNC posiciona a ferramenta segundo um movimento linear ou um movimento circular, sobre o ponto de inicial da maquinação seguinte; para isso, a ferramenta encontra-se na distância de segurança (ou 2ª distância de segurança)
 - 4 Este processo (1 a 3) repete-se até se executarem todas as maquinações





Antes da programação, deverá ter em conta

O ciclo 220 activa-se com DEF, quer dizer, o ciclo 220 chama automaticamente o último ciclo de maquinação definido.

Se você combinar um dos ciclos de maquinação de 200 a 209, de 212 a 215, de 251 a 265 e 267 com o ciclo 220, activam-se a distância de segurança, a superfície da peça e a 2.ª distância de segurança a partir do ciclo 220.



- ▶ **Centro do 1.º eixo** Q216 (valor absoluto): ponto central do círculo teórico no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Centro do 2.º eixo** Q217 (valor absoluto): ponto central do círculo teórico no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Diâmetro de círculo teórico** Q244: diâmetro do círculo teórico
- ▶ **Ângulo inicial** Q245 (valor absoluto): ângulo entre o eixo principal do plano de maquinação e o ponto inicial (primeiro furo) da primeira maquinação sobre o círculo teórico
- ▶ **Ângulo final** Q246 (valor absoluto): ângulo entre o eixo principal do plano de maquinação e o ponto de partida da última maquinação sobre o círculo teórico (não é válido para círculos completos); introduzir o ângulo final diferente do ângulo inicial; se o ângulo final for maior do que o ângulo inicial, a direcção da maquinação é em sentido anti-horário; caso contrário, a maquinação é em sentido horário.

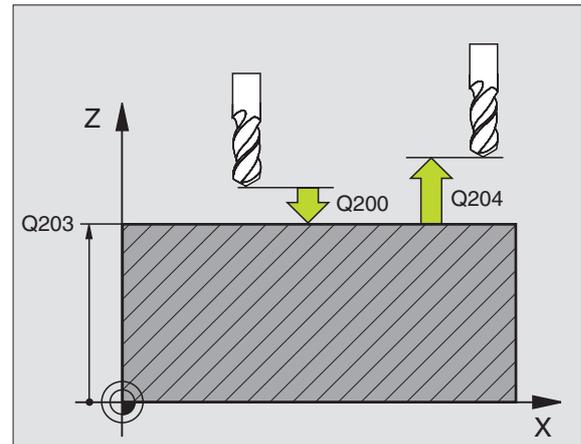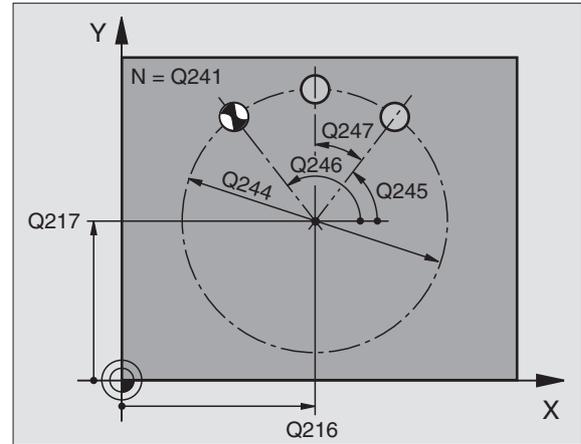

- ▶ **Passo angular** Q247 (valor incremental): ângulo entre duas maquinações sobre o círculo teórico; quando o incremento angular é igual a zero, o TNC calcula o incremento angular a partir do ângulo inicial, do ângulo final e da quantidade de maquinações; se estiver introduzido um incremento angular, o TNC não considera o ângulo final; o sinal do incremento angular determina a direcção da maquinação (- = sentido horário)
- ▶ **Número de maquinações** Q241: quantidade de maquinações sobre o círculo teórico
- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): Distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça; introduzir valor positivo
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor); introduzir valor positivo
- ▶ **Deslocação na altura segura** Q301: determinar como a ferramenta se deve deslocar entre as maquinações:
 - 0**: Deslocação entre as maquinações à distância de segurança
 - 1**: deslocar entre as maquinações à 2ª distância de segurança
- ▶ **Modo de deslocação? Recta=0/Círculo=1** Q365: determinar com que tipo de trajectória deve deslocar-se a ferramenta entre as maquinações:
 - 0**: deslocação entre as maquinações segundo uma recta
 - 1**: deslocação entre as maquinações circular segundo o diâmetro do círculo teórico

Beispiel: Frases NC

53	CYCL	DEF	220	FIGURA	CÍRCULO
	Q216	=+50		;CENTRO	1º EIXO
	Q217	=+50		;CENTRO	2º EIXO
	Q244	=80		;DIÂM.	CÍRCULO TEÓRICO
	Q245	=+0		;ÂNGULO	INICIAL
	Q246	=+360		;ÂNGULO	FINAL
	Q247	=+0		;INCREMENTO	ANGULAR
	Q241	=8		;QUANTIDADE	DE MAQUINAÇÕES
	Q200	=2		;DISTÂNCIA	DE SEGURANÇA
	Q203	=+30		;COORD.	SUPERFÍCIE
	Q204	=50		;2ª	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
	Q301	=1		;DESLOCAR	À ALTURA SEGURANÇA
	Q365	=0		;TIPO	DE DESLOCAÇÃO



FIGURA DE FUROS SOBRE LINHAS (ciclo 221)



Antes da programação, deverá ter em conta




O ciclo 221 activa-se com DEF, quer dizer, o ciclo 221 chama automaticamente o último ciclo de maquinação definido.

Se você combinar um dos ciclos de maquinação de 200 a 209, de 212 a 215, de 265 a 267 com o ciclo 221, actuam a distância de segurança, a superfície da peça e a 2ª distância de segurança a partir do ciclo 221.

- 1 O TNC posiciona automaticamente a ferrta. desde a posição actual para o ponto de partida da primeira maquinação

Sequência:

2. Aproximação à distância de segurança (eixo da ferramenta)
 3. Chegada ao ponto inicial no plano de maquinação
 4. Deslocamento na distância de segurança sobre a superfície da peça (eixo da ferr.ta)
- 2 A partir desta posição, o TNC executa o último ciclo de maquinação definido
 - 3 A seguir, o TNC posiciona a ferrta. na direcção positiva do eixo principal sobre o ponto de partida da maquinação seguinte; para isso, a ferramenta encontra-se na distância de segurança (ou 2ª distância de segurança)
 - 4 Este processo (1 a 3) repete-se até se executarem todas as maquinações (furos) da primeira linha
 - 5 Depois, o TNC desloca a ferramenta para o último furo da segunda linha e executa aí a maquinação
 - 6 A partir daí o TNC posiciona a ferramenta na direcção negativa do eixo principal, sobre o ponto de partida da maquinação seguinte
 - 7 Este processo (6) repete-se até se executarem todas as maquinações da segunda linha
 - 8 A seguir, o TNC desloca a ferramenta para o ponto de partida da linha seguinte
 - 9 Todas as outras linhas são maquinadas em movimento oscilante

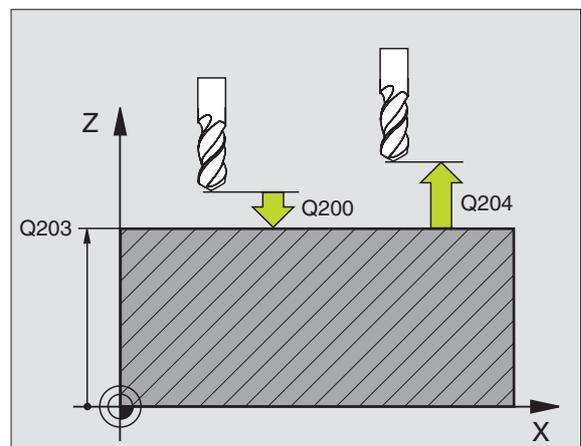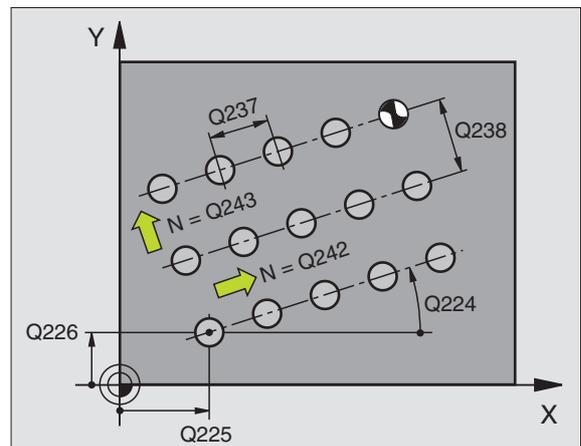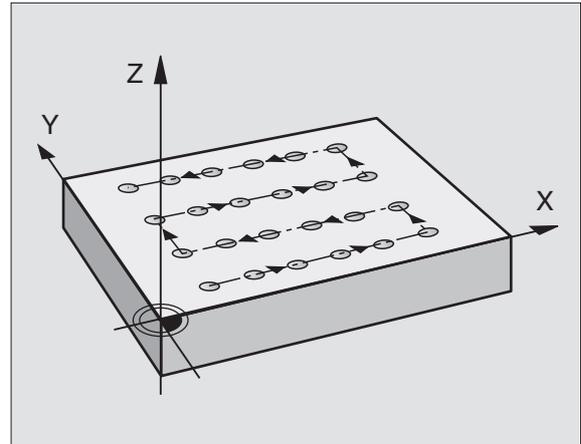




- ▶ **Ponto de partida do 1.º eixo** Q225 (valor absoluto): coordenada do ponto de partida no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 2.º eixo** Q226 (valor absoluto): coordenada do ponto de partida no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Distância 1º eixo** Q237 (valor incremental): distância entre os furos de uma linha
- ▶ **Distância 2º eixo** Q238 (valor incremental): distância entre as diferentes linhas
- ▶ **Número de colunas** Q242: quantidade de maquinações sobre a linha
- ▶ **Número de linhas** Q243 quantidade de linhas
- ▶ **Ângulo de rotação** Q224 (valor absoluto): ângulo em que é rodada toda a disposição da figura; o centro de rotação situa-se no ponto de partida
- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Coord. Superfície da peça** Q203 (valor absoluto): Coordenada da superfície da peça
- ▶ **2ª distância de segurança** Q204 (incremental) Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor)
- ▶ **Deslocação na altura segura** Q301: determinar como a ferramenta se deve deslocar entre as maquinações:
 - 0:** deslocar entre as maquinações à distância de segurança
 - 1:** deslocar entre os pontos de medição à 2ª distância de segurança

Beispiel: Frases NC

54	CYCL	DEF	221	FIGURA	LINHAS
	Q225=	+15		;PONTO DE PARTIDA	1º EIXO
	Q226=	+15		;PONTO DE PARTIDA	2º EIXO
	Q237=	+10		;DISTÂNCIA	1º EIXO
	Q238=	+8		;DISTÂNCIA	2º EIXO
	Q242=	6		;QUANTIDADE DE	COLUNAS
	Q243=	4		;QUANTIDADE DE	LINHAS
	Q224=	+15		;POSIÇÃO DE	ROTAÇÃO
	Q200=	2		;DISTÂNCIA DE	SEGURANÇA
	Q203=	+30		;COORD.	SUPERFÍCIE
	Q204=	50		;2ª DISTÂNCIA DE	SEGURANÇA
	Q301=	1		;DESLOCAR À	ALTURA SEGURANÇA



Exemplo: Círculos de furos

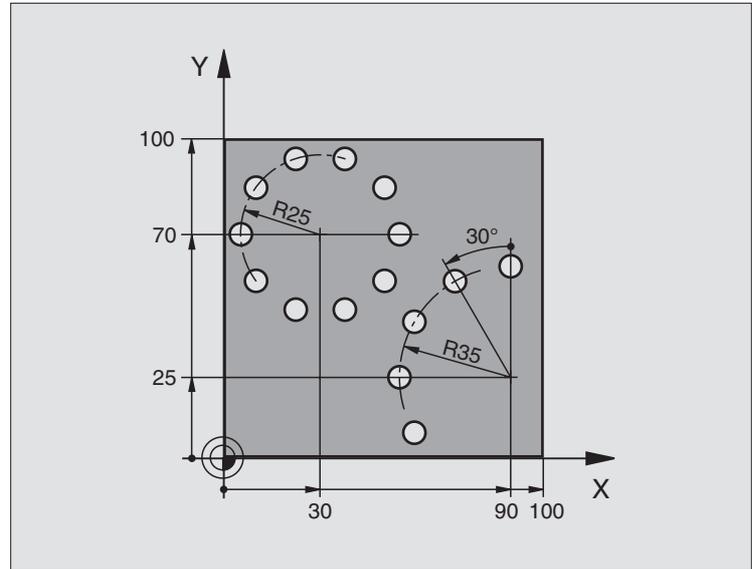

0 BEGIN PGM BOHRB MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S3500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX M3	Retirar a ferramenta
6 CYCL DEF 200 FURAR	Definição do ciclo de Furar
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q201=-15 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q202=4 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q210=0 ;TEMPO ESPERA	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=0 ;2ª DIST. SEGURANÇA	
Q211=0.25 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO	

8.4 Ciclos para a elaboração de figuras de furos

7 CYCL DEF 220 FIGURA CÍRCULO	Definição do ciclo Círculo de furos 1, CYCL 200 chama-se automaticamente,
Q216=+30 ;CENTRO 1º EIXO	Actuam Q200, Q203 e Q204 do ciclo 220
Q217=+70 ;CENTRO 2º EIXO	
Q244=50 ;DIÂM. CÍRCULO TEÓRICO	
Q245=+0 ;ÂNGULO INICIAL	
Q246=+360 ;ÂNGULO FINAL	
Q247=+0 ;INCREMENTO ANGULAR	
Q241=10 ;QUANTIDADE	
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=100 ;2ª DIST. SEGURANÇA	
Q301=1 ;DESLOCAR À ALTURA SEGURANÇA	
Q365=0 ;TIPO DE DESLOCAÇÃO	
8 CYCL DEF 220 FIGURA CÍRCULO	Definição do ciclo Círculo de furos 2, CYCL 200 chama-se automaticamente,
Q216=+90 ;CENTRO 1º EIXO	Actuam Q200, Q203 e Q204 do ciclo 220
Q217=+25 ;CENTRO 2º EIXO	
Q244=70 ;DIÂM. CÍRCULO TEÓRICO	
Q245=+90 ;ÂNGULO INICIAL	
Q246=+360 ;ÂNGULO FINAL	
Q247=30 ;INCREMENTO ANGULAR	
Q241=5 ;QUANTIDADE	
Q200=2 ;DIST. SEGURANÇA	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=100 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q301=1 ;DESLOCAR À ALTURA SEGURANÇA	
Q365=0 ;TIPO DE DESLOCAÇÃO	
9 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
10 END PGM BOHRB MM	



8.5 Ciclos SL

Princípios básicos

Com os ciclos SL, você pode reunir contornos complexos até 12 contornos parciais (caixas ou ilhas). Você introduz os sub-contornos individualmente, como sub-programas. A partir da lista de sub-contornos, (números de sub-programas), que você indica no ciclo 14 CONTORNO, o TNC calcula o contorno total.



A memória para um ciclo SL (todos os sub-programas de contorno) está limitada. O número de elementos de contorno possíveis depende das memórias de trabalho livres do TNC, do tipo de contorno (contorno interior/ exterior) e do número de contornos parciais.

Os ciclos SL executam internamente cálculos abrangentes e complexos e as máquinas daí resultantes. Devido a motivos de segurança efectuar sempre antes da execução um teste de programa gráfico! Assim pode averiguar de forma fácil se a máquina calculada pelo TNC está a decorrer correctamente.

Características dos sub-programas

- São permitidas conversões de coordenadas. Se forem programadas dentro de contornos parciais, ficam também activadas nos seguintes sub-programas. Mas não devem ser anuladas depois da chamada de ciclo
- O TNC ignora avanços F e funções auxiliares M
- O TNC caracteriza uma caixa se você percorrer o contorno por dentro, p.ex. descrição do contorno em sentido horário com correcção de raio RR
- O TNC caracteriza uma ilha se você percorrer o contorno por fora, p.ex. descrição do contorno no sentido horário com correcção do raio RL
- Os sub-programas não podem conter nenhuma coordenada no eixo da ferrta.
- Se utilizar parâmetros Q, execute os respectivos cálculos e atribuições apenas dentro do respectivo sub-programa de contorno.

Beispiel: Esquema: Executar com ciclos SL

```

0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 140 CONTORNO ...
13 CYCL DEF 20 DADOS DO CONTORNO ...
...
16 CYCL DEF 21 PRÉ-FURAR ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 DESBASTAR ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCL DEF 23 PROFUNDIDADE ILHA ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 ACABAR LADO ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM

```



Características dos ciclos de maquinação

- O TNC posiciona-se automaticamente antes de cada ciclo na distância de segurança
- Cada nível de profundidade é fresado sem levantamento da ferrta.; as ilhas maquinam-se lateralmente.
- O raio de „esquinas interiores“ é programável - a ferrta. não pára, evita-se marcas de corte (válido para a trajectória mais exterior em desbaste e em acabamento lateral)
- Em acabamento lateral, o TNC efectua a chegada ao contorno segundo uma trajectória circular tangente
- Em acabamento em profundidade, o TNC desloca a ferrta. também segundo uma trajectória circular tangente à peça (por exemplo, eixo da ferramenta Z: trajectória circular no plano Z/X)
- O TNC maquina o contorno de forma contínua em sentido sincronizado ou em sentido contrário

Você introduz as indicações de cotas para a maquinação, como profundidade de fresagem, medidas excedentes e distância de segurança, de forma central no ciclo 20 como DADOS DO CONTORNO.



Resumo Ciclos SL

Ciclo	Softkey	Página
14 CONTORNO (absolutamente necessário)		Página 257
20 DADOS DO CONTORNO (absolutamente necessário)		Página 261
21 PRÉ-FURAR (utilizável como opção)		Página 262
22 DESBASTE (absolutamente necessário)		Página 263
23 ACABAMENTO EM PROF. (utilizável como opção)		Página 264
24 ACABAMENTO LATERAL (utilizável como opção)		Página 265

CONTORNO (ciclo 14)

No ciclo 14 CONTORNO você faz a listagem de todos os sub-programas que devem ser sobrepostos para formarem um contorno completo.




Antes da programação, deverá ter em conta

O ciclo 14 activa-se com DEF, quer dizer, actua a partir da sua definição no programa.

No ciclo 14, você pode fazer a listagem até um máximo de 12 sub-programas (sub-contornos).



- **Números Label para o contorno:** introduzir todos os números Label de cada sub-programa e que se sobrepõem num contorno. Confirmar cada número com a tecla ENT e terminar as introduções com a tecla END.

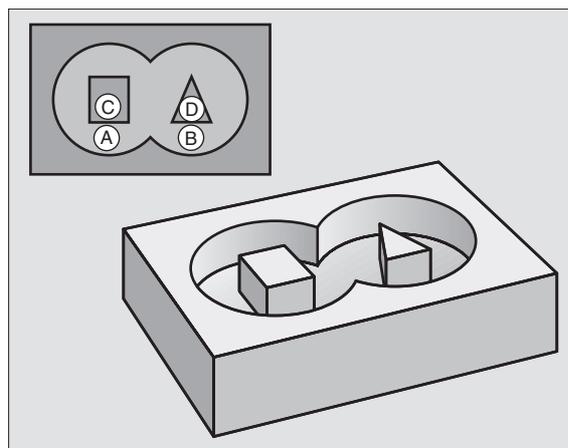

Contornos sobrepostos

Você pode sobrepor caixas e ilhas num novo contorno. Você pode assim aumentar uma superfície de caixa por meio de uma caixa sobreposta ou diminuir por meio de uma ilha.

Sub-programas: caixas sobrepostas



Os seguintes exemplos de programação são sub-programas de contorno, chamados num programa principal do ciclo 14 CONTORNO.

As caixas A e B sobrepoem-se.

O TNC calcula os pontos de intersecção S_1 e S_2 , pelo que não há que programá-los.

As caixas estão programadas como círculos completos.

Sub-programa 1: Caixa A

```
51 LBL 1
```

```
52 L X+10 Y+50 RR
```

```
53 CC X+35 Y+50
```

```
54 C X+10 Y+50 DR-
```

```
55 LBL 0
```

Sub-programa 2: Caixa B


```
56 LBL 2
```

```
57 L X+90 Y+50 RR
```

```
58 CC X+65 Y+50
```

```
59 C X+90 Y+50 DR-
```

```
60 LBL 0
```

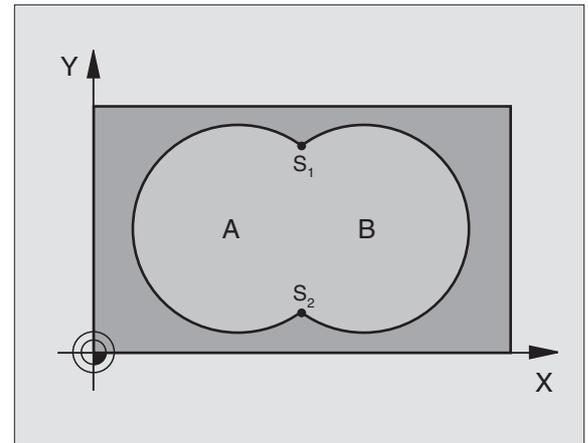

Beispiel: Frases NC

```
12 CYCL DEF 14.0 CONTORNO
```

```
13 CYCL DEF 14.1 LABEL DE CONTORNO 1/2/3/4
```

Superfície de „Soma”

Maquinam-se ambas as superfícies parciais A e B incluindo a superfície comum:

- As superfícies A e B têm que ser caixas
- A primeira caixa (no ciclo 14) deverá começar fora da segunda

Superfície A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Superfície B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

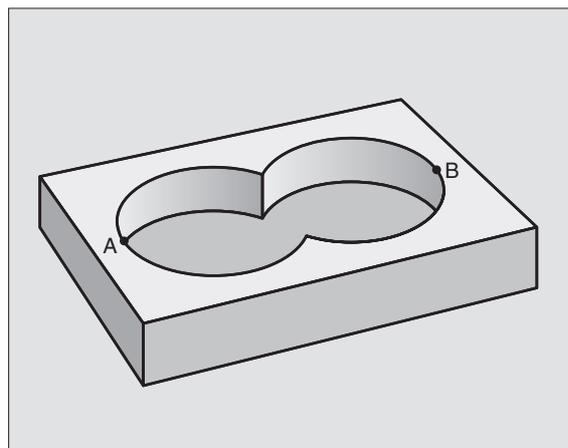**Superfície de „Diferença”**

Maquina-se a superfície A sem a parte que é comum a B:

- A superfície A tem que ser caixa e a superfície B tem que ser ilha
- A tem que começar fora de B
- B deverá começar dentro de A.

Superfície A:

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

Superfície B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RL

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

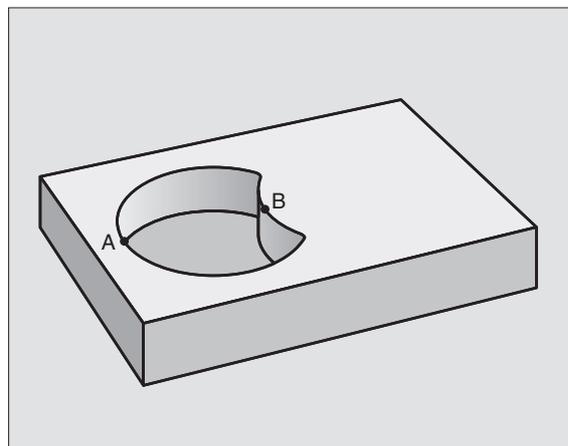

Superfície de „intersecção”

Maquina-se a parte comum de A e B (as superfícies não comuns ficam simplesmente sem se maquinar)

- A e B têm que ser caixas
- A deverá começar dentro de B

Superfície A:

51 LBL 1

52 L X+60 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+60 Y+50 DR-

55 LBL 0

Superfície B:


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

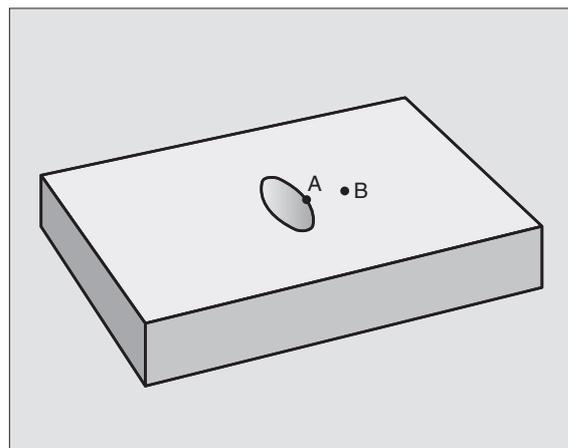

DADOS DO CONTORNO (ciclo 20)

No ciclo 20 você indica as informações da maquinação para os sub-programas com os contornos parciais.




Antes da programação, deverá ter em conta

O ciclo 20 activa-se com DEF, quer dizer, actua a partir da sua definição no programa de maquinação.

No ciclo, o sinal do parâmetro Profundidade determina a direcção da maquinação. Se programar a profundidade = 0, o TNC executa o respectivo ciclo para a profundidade 0.


As informações sobre a maquinação, indicadas no ciclo 20, são válidas para os ciclos 21 a 24.

Se você utilizar ciclos SL em programas com parâmetros Q, não pode utilizar os parâmetros Q1 a Q20 como parâmetros do programa.

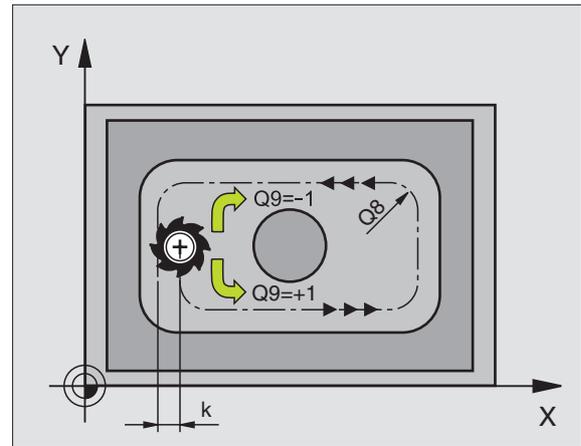

28
CONTORNO
DADOS

- ▶ **Profundidade Q1** (incremental): distância entre a superfície da peça e a base da caixa.
- ▶ **Factor de sobreposição de trajectória Q2**: Q2 x raio da ferramenta dá como resultado o avanço lateral k.
- ▶ **Medida excedente de acabamento lateral Q3** (incremental): medida excedente de acabamento no plano de maquinação
- ▶ **Medida excedente acabamento em profundidade Q4** (incremental): medida exced. de acabamento para a profundidade.
- ▶ **Coordenada Superfície da peça Q5** (valor absoluto): Coordenada absoluta da superfície da peça
- ▶ **Distância de segurança Q6** (incremental): distância entre o extremo da ferramenta e a superfície da peça
- ▶ **Altura Segura Q7** (valor absoluto): altura absoluta onde não pode produzir-se nenhuma colisão com a peça (para posicionamento intermédio e retrocesso no fim do ciclo)
- ▶ **Raio interior de arredondamento Q8**: raio de arredondamento em „esquinas“ interiores; o valor programado refere-se à trajectória do ponto central da ferramenta
- ▶ **Sentido de rotação? Sentido horário = -1 Q9**: direcção da maquinação para caixas
 - em sentido horário (Q9 = -1 sentido oposto para caixa e ilha)
 - em sentido anti-horário (Q9 = +1 sentido sincronizado para caixa e ilha)

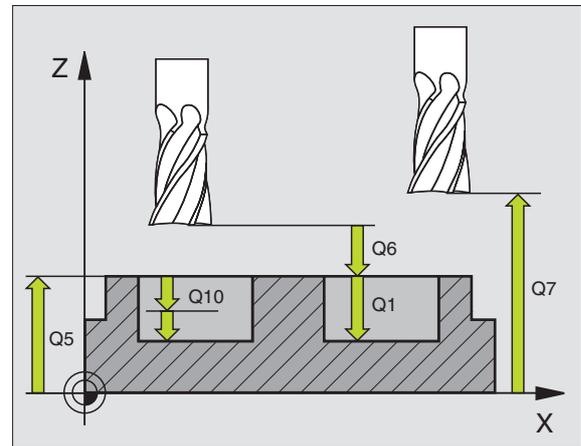

Beispiel: Frases NC

57 CYCL DEF 20 DADOS DO CONTORNO	
Q1=-20	; PROFUNDIDADE DE FRESAGEM
Q2=1	; SOBREPOSIÇÃO DE TRAJECTÓRIA
Q3=+0,2	; MEDIDA EXCEDENTE LADO
Q4=+0,1	; MEDIDA EXCEDENTE PROFUNDIDADE
Q5=+30	; COORD. SUPERFÍCIE
Q6=2	; DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q7=+80	; ALTURA SEGURA
Q8=0.5	; RAIOS DE ARREDONDAMENTO
Q9=+1	; SENTIDO DE ROTAÇÃO



PRÉ-FURAR (ciclo 21)



O TNC não considera um valor delta **DR** programado numa frase **TOOL CALL** para o cálculo dos pontos de perfuração programados.

Em pontos estreitos, o TNC pode, se necessário, não pré-furar com uma ferramenta que seja maior do que a ferramenta de desbaste.

Desenvolvimento do ciclo


- 1 A ferramenta fura com o avanço F introduzido, desde a posição actual até à primeira Profundidade de Passo
- 2 Depois, o TNC retira a ferramenta em marcha rápida FMAX e volta a deslocar-se até à primeira Profundidade de Passo, reduzindo a distância de paragem prévia t.
- 3 O controlo calcula automaticamente a distância de paragem prévia:
 - Profundidade do furo a 30 mm: $t = 0,6 \text{ mm}$
 - Profundidade do furo a 30 mm: $t = \text{profundidade do furo}/50$
 - Máxima distância de paragem prévia: 7 mm
- 4 A seguir, a ferramenta desloca-se com o Avanço F introduzido até à seguinte Profundidade de Passo
- 5 O TNC repete este processo (1 a 4) até alcançar a Profundidade de Furar programada
- 6 Na base do furo, uma vez transcorrido o Tempo de Espera para o corte livre, o TNC retira a ferramenta para a posição inicial com FMAX

Aplicação

O ciclo 21 PRÉ-FURAR considera para os pontos de penetração a medida excedente de acabamento lateral e a medida excedente de acabamento em profundidade, bem como o raio da ferrta. de desbaste. Os pontos de penetração são também pontos de partida para o desbaste.



- ▶ **Profundidade** Q10 (incremental): medida com que a ferramenta avança de cada vez (sinal „-“ em sentido de maquinação negativo)
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q11: avanço ao furar em mm/min
- ▶ **Número da ferramenta de desbaste** Q13: número da ferramenta de desbaste

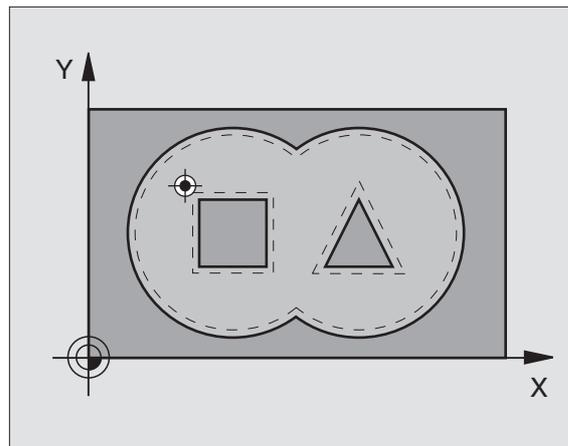

Beispiel: Frases NC

```
58 CYCL DEF 21 PRÉ-FURAR
```

```
Q10=+5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO
```

```
Q11=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
```

```
Q13=1 ;FERRAMENTA DE DESBASTE
```

DESBASTE (ciclo 22)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta sobre o ponto de penetração; para isso, tem-se em conta a medida excedente de acabamento lateral
- 2 Na primeira profundidade de passo, a ferramenta fresa, com o avanço de fresar Q12, o contorno em sentido de dentro para fora
- 3 Para isso, fresam-se livremente os contornos da ilha (aqui: C/D) com uma aproximação ao contorno da caixa (aqui: A/B)
- 4 No próximo passo o TNC desloca a ferramenta para a próxima profundidade de passo e repete o procedimento de desbaste até atingir a profundidade programada.
- 5 Para terminar o TNC volta a deslocar a ferrta. para a altura de segurança




Antes da programação, deverá ter em conta

Se necessário, utilizar uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844) ou pré-furar com ciclo 21.

O comportamento de penetração do ciclo 22 é determinado com o parâmetro Q19 e na tabela de ferramentas com as colunas ANGLE e LCUTS:

- Quando está definido $Q19=0$, o TNC penetra normalmente em perpendicular, mesmo quando para a ferramenta activa estiver definido um ângulo de penetração (ANGLE)
- Quando definir $Angle=90^\circ$ o TNC penetra na perpendicular. Como avanço de penetração é utilizado o avanço do pendular Q19
- Quando o avanço pendular Q19 está definido no ciclo 22 e o ANGLE estiver definido entre 0.1 e 89.999 na tabela de ferramentas, o TNC penetra pendularmente no ANGLE determinado
- Quando o avanço pendular está definido no ciclo 22 e não se encontrar nenhum ANGLE na tabela de ferramentas, o TNC emite um aviso de erro.

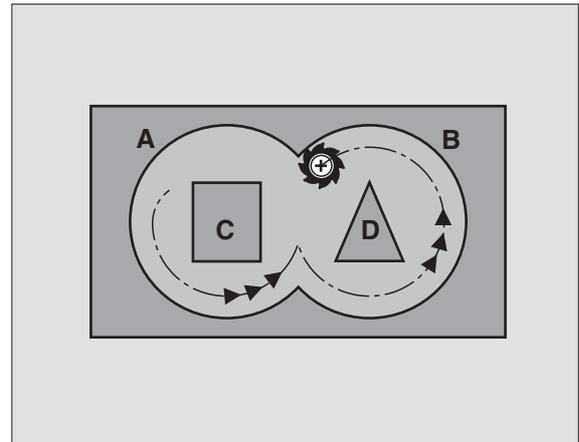

Beispiel: Frases NC

```

59 CYCL DEF 22 DEBASTAR
  Q10=+5    ;PROFUNDIDADE DE PASSO
  Q11=100   ;AVANÇO AO APROFUNDAR
  Q12=350   ;AVANÇO DE DEBASTE
  Q18=1     ;FERRAMENTA DE DEBASTE PRÉVIO
  Q19=150   ;AVANÇO PENDULAR
  Q208=99999 ;AVANÇO EM RETROCESSO
  
```



- ▶ **Profundidade** Q10 (incremental): medida com que a ferramenta avança de cada vez
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q11: avanço de aprofundamento em mm/min
- ▶ **Avanço para desbaste** Q12: Avanço de fresagem em mm/min



- ▶ **Número da ferramenta de desbaste prévio Q18:** número da ferramenta com que o TNC efectuou já desbaste prévio. Se não tiver sido efectuado um desbaste prévio „0“; se você introduzir aqui um número, o TNC só desbasta a parte que não pôde ser maquinada com a ferramenta de desbaste prévio. Se não se tiver feito aproximação lateral à área de desbaste posterior, o TNC penetra como definido com Q19. Para isso, você tem que definir na tabela de ferramentas TOOL.T, ver „Dados da ferramenta“, na página 98 a longitude de corte LCUTS e o máximo ângulo de penetração ANGLE da ferramenta. Se necessário, o TNC emite um aviso de erro
- ▶ **Avanço pendular Q19:** Avanço pendular em mm/min
- ▶ **Avanço retrocesso Q208:** velocidade de deslocação da ferrta. ao retirar-se depois da maquinação em mm/min. Se você introduzir Q208=0, o TNC desloca-se com avanço Q12

ACABAMENTO EM PROFUNDIDADE (ciclo 23)




O TNC calcula automaticamente o ponto inicial para o acabamento. O ponto inicial depende das proporções de espaço da caixa.

O TNC desloca a ferrta. suavemente (círculo tangente vertical) para a superfície a maquinar, desde que exista espaço suficiente. Em relações de espaço apertadas, o TNC desloca a ferramenta na perpendicular em profundidade. A seguir, fresa-se a distância de acabamento que ficou do desbaste.



- ▶ **Avanço ao aprofundar Q11:** velocidade de deslocação da ferramenta ao aprofundar
- ▶ **Avanço para desbaste Q12:** Avanço de fresagem

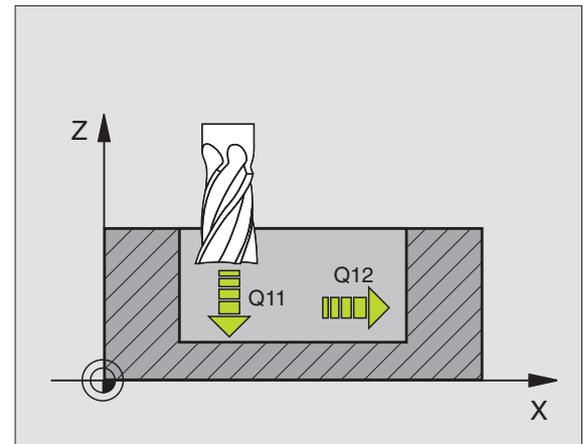

Beispiel: Frases NC

```
60 CYCL DEF 23 ACABAMENTO PROFUNDIDADE
```

```
Q11=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR
```

```
Q12=350 ;AVANÇO DE DESBASTE
```

ACABAMENTO LATERAL (ciclo 24)

O TNC desloca a ferramenta segundo uma trajetória circular tangente aos sub-contornos. Cada contorno parcial é acabado em separado.




Antes da programação, deverá ter em conta

A soma da medida excedente do acabamento lateral (Q14) e do raio da ferrta. de acabamento tem que ser menor do que a soma da medida excedente de acabamento lateral (Q3, ciclo 20) e o raio da ferramenta de desbaste.

Se você executar o ciclo 24 sem ter primeiro desbastado com o ciclo 22, é também válido o cálculo apresentado em cima; o raio da ferramenta de desbaste tem o valor „0“.

O TNC calcula automaticamente o ponto inicial para o acabamento. O ponto inicial depende das proporções de espaço da caixa e a medida excedente programada no ciclo 20.

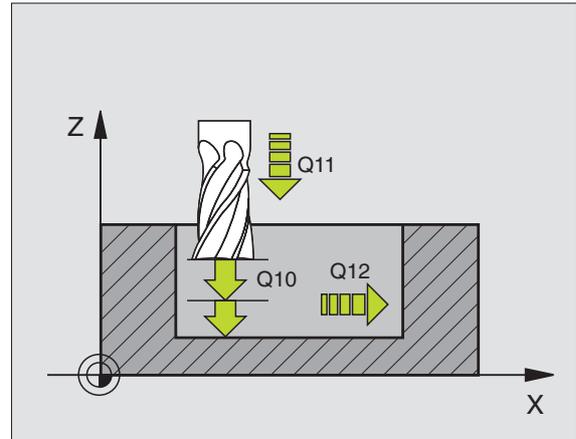


- ▶ **Sentido de rotação? Sentido horário = -1 Q9:**
Sentido da maquinação:
+1: Rotação em sentido anti-horário
-1:Rotação em sentido horário
- ▶ **Profundidade Q10** (incremental): medida com que a ferramenta avança de cada vez
- ▶ **Avanço ao aprofundar Q11:** avanço ao aprofundar
- ▶ **Avanço para desbaste Q12:** Avanço de fresagem
- ▶ **Medida excedente de acabamento lateral Q14** (incremental): medida excedente para vários acabamentos; o último acabamento é desbastado se você introduzir Q14=0

Beispiel: Frases NC

61 CYCL DEF 24 ACABAMENTO LADO	
Q9=+1	;SENTIDO DE ROTAÇÃO
Q10=+5	;PROFUNDIDADE DE PASSO
Q11=100	;AVANÇO AO APROFUNDAR
Q12=350	;AVANÇO DE DESBASTE
Q14=+0	;MEDIDA EXCEDENTE LADO



Exemplo: Pré-furar, desbastar e acabar contornos sobrepostos

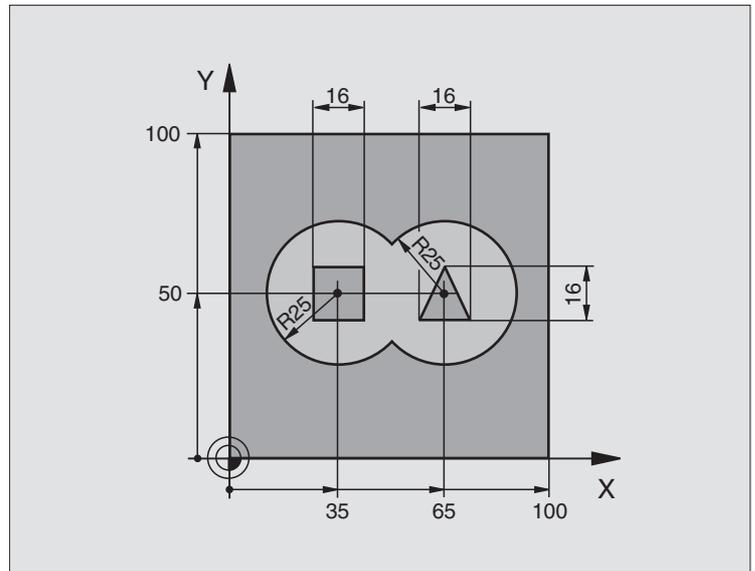

0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6	Definição da ferramenta broca
4 TOOL DEF 2 L+0 R+6	Definição da ferrta. para o desbaste/acabamento
5 TOOL CALL 1 Z S2500	Chamada da ferrta. para o ciclo de furar
6 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
7 CYCL DEF 14.0 CONTORNO	Determinar sub-programas de contorno
8 CYCL DEF 14.1 LABEL DE CONTORNO 1/2/3/4	
9 CYCL DEF 20.0 DADOS DO CONTORNO	Determinar os parâmetros gerais de maquinação
Q1=-20 ;PROFUNDIDADE DE FRESAGEM	
Q2=1 ;SOBREPOSIÇÃO DE TRAJECTÓRIA	
Q3=+0,5 ;MEDIDA EXCEDENTE LADO	
Q4=+0,5 ;MEDIDA EXCEDENTE PROFUNDIDADE	
Q5=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q6=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q7=+100 ;ALTURA SEGURA	
Q8=0,1 ;RAIO DE ARREDONDAMENTO	
Q9=-1 ;SENTIDO DE ROTAÇÃO	

10 CYCL DEF 21.0 PRÉ-FURAR	Definição do ciclo de Pré-furar
Q10=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q11=250 ;AVANÇO AO APROFUNDAR	
Q13=2 ;FERRAMENTA DE DESBASTE	
11 CYCL CALL M3	Chamada do ciclo de pré-furar
12 L T+250 RO FMAX M6	Troca de ferramenta
13 TOOL CALL 2 Z S3000	Chamada da ferrta. para desbaste/acabamento
14 CYCL DEF 22.0 DESBASTAR	Definição do ciclo de desbaste
Q10=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q11=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR	
Q12=350 ;AVANÇO DE DESBASTE	
Q18=0 ;FERRAMENTA DE DESBASTE PRÉVIO	
Q19=150 ;AVANÇO PENDULAR	
Q208=30000 ;AVANÇO EM RETROCESSO	
15 CYCL CALL M3	Chamada do ciclo de desbaste
16 CYCL DEF 23.0 ACABAMENTO PROFUNDIDADE	Definição do ciclo de profundidade de acabamento
Q11=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR	
Q12=200 ;AVANÇO DE DESBASTE	
Q208=30000 ;AVANÇO EM RETROCESSO	
17 CYCL CALL	Chamada do ciclo de profundidade de acabamento
18 CYCL DEF 24.0 ACABAMENTO LADO	Definição do ciclo de acabamento lateral
Q9=+1 ;SENTIDO DE ROTAÇÃO	
Q10=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q11=100 ;AVANÇO AO APROFUNDAR	
Q12=400 ;AVANÇO DE DESBASTE	
Q14=+0 ;MEDIDA EXCEDENTE LADO	
19 CYCL CALL	Chamada do ciclo de acabamento lateral
20 L Z+250 RO FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa



21 LBL 1	Sub-programa do contorno 1: Caixa da esquerda
22 CC X+35 Y+50	
23 L X+10 Y+50 RR	
24 C X+10 DR-	
25 LBL 0	
26 LBL 2	Sub-programa do contorno 2: Caixa da direita
27 CC X+65 Y+50	
28 L X+90 Y+50 RR	
29 C X+90 DR-	
30 LBL 0	
31 LBL 3	Sub-programa do contorno 3: ilha quadrangular esquerda
32 L X+27 Y+50 RL	
33 L Y+58	
34 L X+43	
35 L Y+42	
36 L X+27	
37 LBL 0	
38 LBL 4	Sub-programa do contorno 4: ilha quadrangular direita
39 L X+65 Y+42 RL	
40 L X+57	
41 L X+65 Y+58	
42 L X+73 Y+42	
43 LBL 0	
44 END PGM C21 MM	



8.6 Ciclos para facejar

Resumo


O TNC dispõe de quatro ciclos com que você pode maquinar superfícies com as seguintes características:

- ser planas e rectangulares
- ser planas segundo um ângulo oblíquo
- estar inclinadas de qualquer forma
- estar unidas entre si

Ciclo	Softkey
230 FACEJAR Para superfícies planas rectangulares	
231 SUPERFÍCIE REGULAR Para superfícies segundo um ângulo oblíquo, inclinadas e unidas entre si	
232 FRESA PLANA Para superfícies planas rectangulares, com indicação de medida excedente e várias passos	

FACEJAR (ciclo 230)

- 1 O TNC posiciona a ferramenta em marcha rápida FMAX desde a posição actual no plano de maquinação para o ponto inicial **1**; o TNC desloca a ferramenta no seu raio para a esquerda e para cima
- 2 A seguir, a ferramenta desloca-se com FMAX no seu eixo para a distância de segurança, e depois com o avanço de aprofundamento para a posição de partida programada, no eixo da ferramenta
- 3 Depois, a ferramenta desloca-se com o avanço programado de fresar para o ponto final **2**; o TNC calcula o ponto final a partir do ponto inicial programado, da longitude programada e do raio da ferramenta
- 4 O TNC desloca a ferramenta com avanço de fresagem transversal para o ponto inicial da linha seguinte; o TNC calcula esta deslocação a partir da largura programada e do número de cortes programados
- 5 Depois, a ferramenta retira-se em direcção negativa ao 1º eixo
- 6 O facejamento repete-se até se maquinar completamente a superfície programada

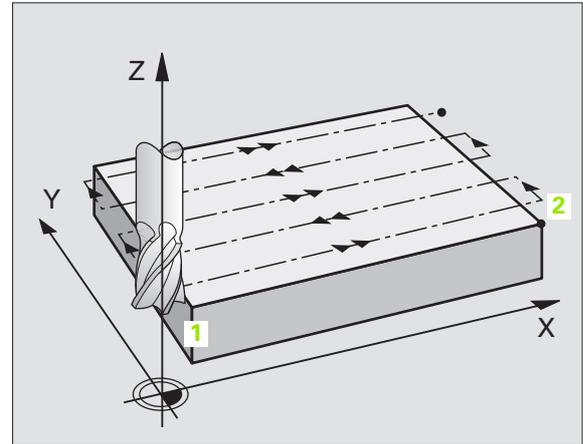

- 7 No fim, o TNC retira a ferramenta com FMAX para a distância de segurança





Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC posiciona a ferramenta desde a posição actual, primeiro no plano de maquinação, e depois no eixo da ferramenta, sobre o ponto inicial.

Posicionar previamente a ferramenta, de forma a que não se possa produzir nenhuma colisão com a peça ou com o dispositivo de fixação.



- ▶ **Ponto de partida do 1.º eixo** Q225 (valor absoluto): coordenada do ponto Mín. da superfície a facejar no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 2.º eixo** Q226 (valor absoluto): coordenada do ponto Mín. da superfície a facejar no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 3.º eixo** Q227 (valor absoluto): altura no eixo da ferrta. onde se pretende facejar
- ▶ **Longitude lado 1** Q218 (valor incremental): longitude da superfície a facejar no eixo principal do plano de maquinação, referente ao ponto de partida 1º eixo
- ▶ **Longitude lado 2** Q219 (valor incremental): ongitude da superfície a facejar no eixo secundário do plano de maquinação, referente ao ponto de partida 2º eixo
- ▶ **Número de cortes** Q240: quantidade de linhas sobre as quais o TNC deve deslocar a ferrta. na largura da peça
- ▶ **Avanço ao aprofundar** Q206: velocidade de deslocação da ferramenta ao deslocar-se desde a distância de segurança para a profundidade de fresagem em mm/min
- ▶ **Avanço ao fresar** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Avanço transversal** Q209: velocidade de deslocação da ferrta. ao deslocar-se para a linha seguinte em mm/min; se você se deslocar lateralmente na peça, introduza Q209 menor do que Q207; se se deslocar em vazio, Q209 pode ser maior do que Q207
- ▶ **Distância de segurança** Q200 (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a profundidade de fresagem para posicionamento no início do ciclo e no fim do ciclo

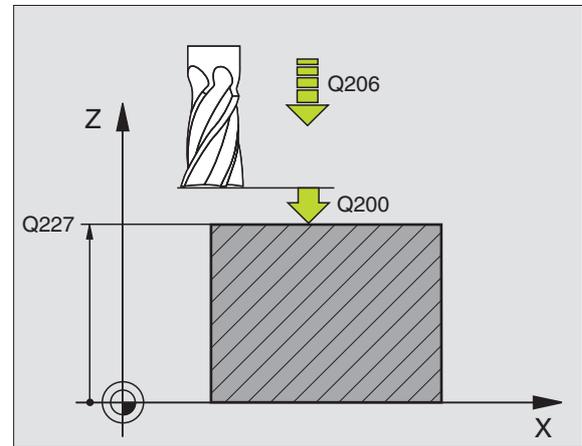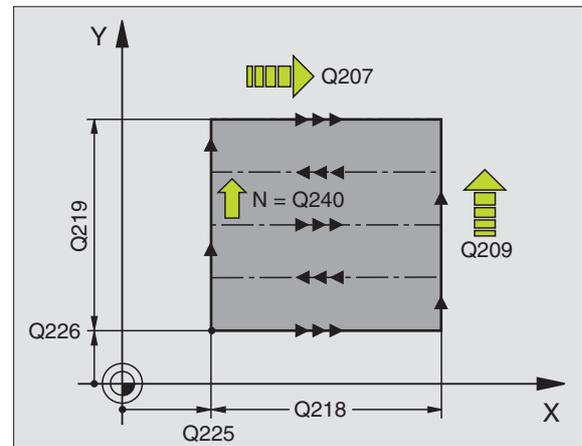

Beispiel: Frases NC

71 CYCL DEF 230 FACEJAR

Q225=+10 ;PONTO DE PARTIDA 1º EIXO

Q226=+12 ;PONTO DE PARTIDA 2º EIXO

Q227=+2,5 ;PONTO DE PARTIDA 3º EIXO

Q218=150 ;LONGITUDE LADO 1

Q219=75 ;LONGITUDE LADO 2

Q240=25 ;QUANTIDADE DE CORTES

Q206=150 ;AVANÇO AO APROFUNDAR

Q207=500 ;AVANÇO DE FRESAGEM

Q209=200 ;AVANÇO TRANSVERSAL

Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

SUPERFÍCIE REGULAR (ciclo 231)




- 1 O TNC posiciona a ferramenta desde a posição actual com um movimento linear 3D sobre o ponto de partida **1**
- 2 Depois, a ferramenta desloca-se com avanço de fresagem programado sobre o ponto final **2**
- 3 Aí o TNC desloca a ferramenta em marcha rápida FMAX segundo o seu diâmetro, na direcção positiva do eixo da ferr.ta e de novo para o ponto inicial **1**
- 4 No ponto inicial **1** o TNC desloca de novo a ferramenta para o último valor Z alcançado
- 5 Seguidamente, o TNC desloca a ferramenta nos três eixos desde o ponto **1** na direcção do ponto **4** sobre a linha seguinte
- 6 Depois, o TNC desloca a ferramenta até ao último ponto final desta linha. O TNC calcula o ponto final a partir do ponto **2** e de um desvio na direcção ao ponto **3**
- 7 O facejamento repete-se até se maquinar completamente a superfície programada
- 8 No fim, o TNC posiciona a ferramenta segundo o diâmetro da mesma, sobre o ponto mais elevado programado no eixo da ferramenta

Direcção de corte

O ponto inicial e portanto a direcção de fresagem podem ser escolhidos livremente porque o TNC desloca os cortes individuais em princípio do ponto **1** para o ponto **2** e decorre toda a execução desde o ponto **1/2** para o ponto **3/4**. Você pode colocar o ponto **1** em cada esquina da superfície que se pretende maquinar.

Você pode otimizar a qualidade da superfície utilizando uma fresa cilíndrica:

- Com um corte de percussão (coordenada do eixo da ferramenta ponto **1** maior do que coordenada do eixo da ferramenta ponto **2**) com superfícies pouco inclinadas.
- Com um corte de puxão (coordenada do eixo da ferramenta ponto **1** menor do que coordenada do eixo da ferramenta ponto **2**) com superfícies muito inclinadas
- Com superfícies torcidas, colocar a direcção do movimento principal (do ponto **1** para o ponto **2**) na direcção da inclinação maior

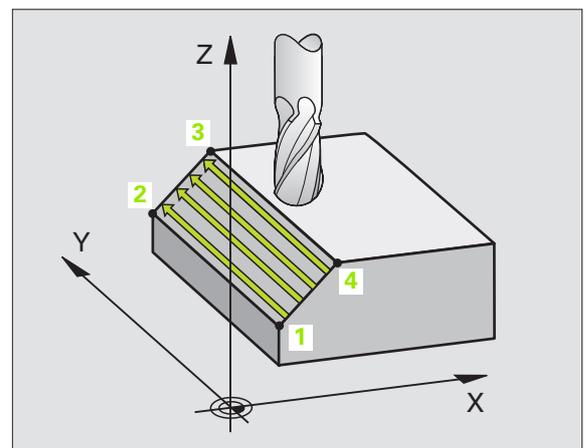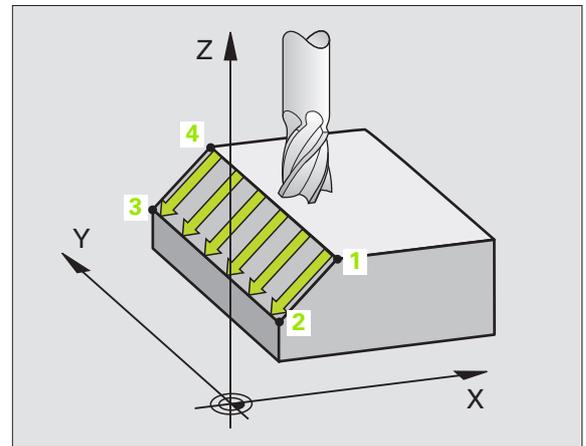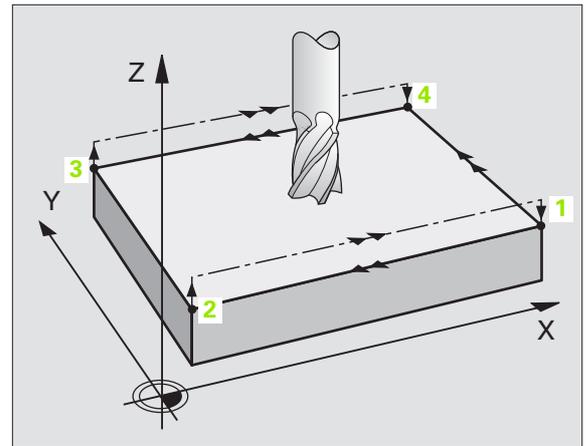

Você pode otimizar a qualidade da superfície utilizando uma fresa esférica:

- Com superfícies torcidas, colocar a direcção do movimento principal (do ponto **1** para o ponto **2**) perpendicular à direcção da inclinação maior



Antes da programação, deverá ter em conta



O TNC posiciona a ferramenta desde a posição actual Posição com um movimento linear 3D para o ponto inicial **1**. Posicionar previamente a ferramenta, de forma a que não se possa produzir nenhuma colisão com a peça ou com o dispositivo de fixação.

O TNC desloca a ferrta. com correcção de raio R0, entre as posições programadas

Se necessário, utilizar uma fresa com dentado frontal cortante no centro (DIN 844).



- ▶ **Ponto de partida do 1.º eixo** Q225 (valor absoluto): coordenada do ponto inicial da superfície que pretende facejar no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 2.º eixo** Q226 (valor absoluto): coordenada do ponto inicial da superfície que pretende facejar no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 3.º eixo** Q227 (valor absoluto): coordenada do ponto de partida da superfície a facejar no eixo da ferrta.
- ▶ **2. Ponto 1. Eixo** Q228 (valor absoluto): coordenada do ponto final da superfície que pretende facejar no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **2. Ponto 2. Eixo** Q229 (valor absoluto): coordenada do ponto final da superfície que pretende facejar no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **2. Ponto 3. Eixo** Q230 (valor absoluto): Coordenada do ponto final da superfície que pretende facejar no eixo da ferr.ta
- ▶ **3. Ponto 1. Eixo** Q231 (valor absoluto): Coordenada do ponto **3** no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **3. Ponto 2. Eixo** Q232 (valor absoluto): Coordenada do ponto **3** no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **3. Ponto 3. Eixo** Q233 (valor absoluto): Coordenada dos pontos **3** no eixo da ferramenta

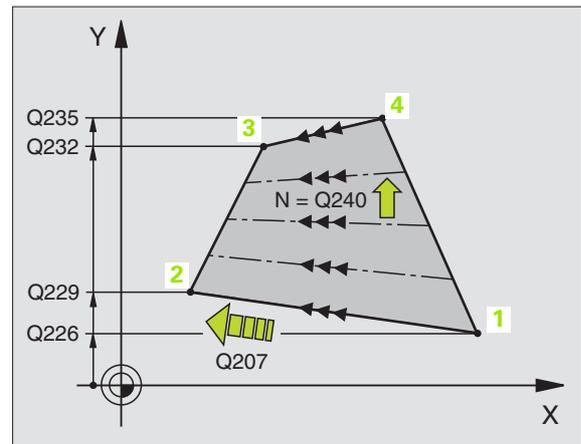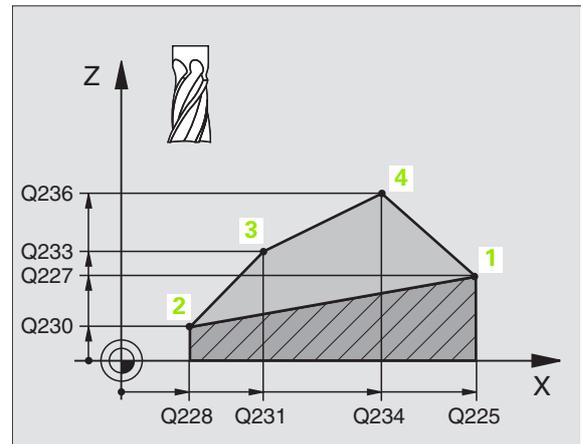

- ▶ **4. Ponto 1. Eixo** Q234 (valor absoluto): Coordenada do ponto **4** no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **4. Ponto 2. Eixo** Q235 (valor absoluto): Coordenada do ponto **4** no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **4. Ponto 3. Eixo** Q236 (valor absoluto): Coordenada dos pontos **4** no eixo da ferramenta
- ▶ **Número de cortes** Q240: quantidade de linhas que o TNC deve deslocar a ferramenta entre o ponto **1** e **4**, ou entre o ponto **2** e **3**
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: velocidade de deslocação da ferramenta durante a fresagem em mm/min. O TNC executa o primeiro corte com metade do valor programado.

Beispiel: Frases NC

72 CYCL DEF 231 SUPERFÍCIE REGULAR	
Q225=+0	;PONTO DE PARTIDA 1º EIXO
Q226=+5	;PONTO DE PARTIDA 2º EIXO
Q227=-2	;PONTO DE PARTIDA 3º EIXO
Q228=+100	;2º PONTO 1º EIXO
Q229=+15	;2º PONTO 2º EIXO
Q230=+5	;2º PONTO 3º EIXO
Q231=+15	;3º PONTO 1º EIXO
Q232=+125	;3º PONTO 2º EIXO
Q233=+25	;3º PONTO 3º EIXO
Q234=+15	;4º PONTO 1º EIXO
Q235=+125	;4º PONTO 2º EIXO
Q236=+25	;4º PONTO 3º EIXO
Q240=40	;QUANTIDADE DE CORTES
Q207=500	;AVANÇO DE FRESAGEM




FRESA PLANA (Ciclo 232)

Com o ciclo 232 pode efectuar a fresagem horizontal de uma superfície plana em vários passos respeitando uma medida excedente de acabamento. Estão à disposição três estratégias de maquinação:

- **Estratégia Q389=0:** Executar em forma de meandro, passo lateral fora da superfície a trabalhar
 - **Estratégia Q389=1:** Executar em forma de meandro, passo lateral interior da superfície a trabalhar
 - **Estratégia Q389=2:** Executar linha a linha, retrocesso e passo lateral no avanço de posicionamento
- 1 O TNC posiciona a ferramenta em marcha rápida FMAX desde a posição actual com lógica de posicionamento no ponto inicial **1**: Se a posição actual no eixo da ferramenta for maior que a 2ª distância de segurança, o TNC coloca primeiramente a ferramenta no plano de maquinação e de seguida no eixo da ferramenta, senão primeiro na 2ª distância de segurança e de seguida no plano de maquinação. O ponto inicial no plano de maquinação encontra-se deslocado à volta do raio da ferramenta e à volta da distância de segurança lateral ao lado da peça
 - 2 De seguida a ferramenta desloca-se com avanço de posicionamento no eixo da ferramenta para a primeira profundidade de passo calculada pelo TNC.


Estratégia Q389=0

- 3 Depois, a ferramenta desloca-se com avanço de fresagem programado sobre o ponto final **2** O ponto final encontra-se **fora** da área, o TNC calcula o ponto final a partir do ponto de partida programado, da longitude programada, da distância de segurança lateral programada e do raio da ferrta. programado
- 4 O TNC desloca a ferrta. com avanço de posicionamento prévio transversal para o ponto de partida da linha seguinte; o TNC calcula esta deslocação a partir da largura programada, do raio da ferramenta e do factor de sobreposição de trajectórias máximo
- 5 Depois, a ferramenta retira-se novamente em direcção do ponto inicial **1**
- 6 O procedimento repete-se até se maquinar completamente a superfície programada. No fim da última trajectória ocorre o passo para a próxima profundidade de maquinação
- 7 Para evitar percursos vazios, a superfície é de seguida maquinada em ordem inversa.
- 8 Este processo repete-se até todos os passos terem sido executados. No último passo apenas é fresado a medida excedente de acabamento introduzida no avanço de acabamento
- 9 No fim, o TNC retira a ferramenta com FMAX para a 2ª distância de segurança

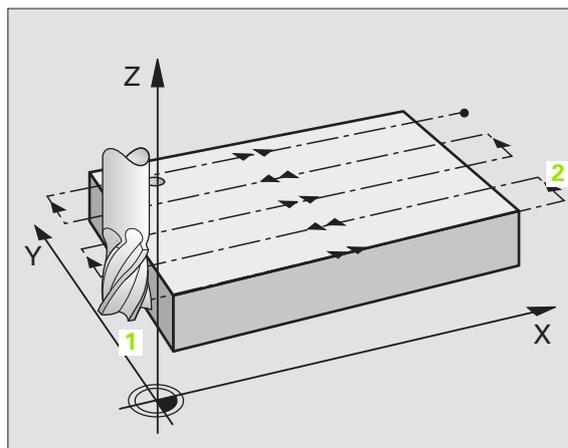

Estratégia Q389=1

- 3 Depois, a ferramenta desloca-se com avanço de fresagem programado sobre o ponto final **2** O ponto final encontra-se **dentro** da área, o TNC calcula o ponto final a partir do ponto de partida programado, da longitude programada e do raio da ferrta.programado
- 4 O TNC desloca a ferrta. com avanço de posicionamento prévio transversal para o ponto de partida da linha seguinte; o TNC calcula esta deslocação a partir da largura programada, do raio da ferramenta e do factor de sobreposição de trajectórias máximo
- 5 Depois, a ferramenta retira-se novamente em direcção do ponto inicial **1**. A deslocação para a linha seguinte ocorre novamente dentro da peça
- 6 O procedimento repete-se até se maquinar completamente a superfície programada. No fim da última trajectória ocorre o passo para a próxima profundidade de maquinação
- 7 Para evitar percursos vazios, a superfície é de seguida maquinada em ordem inversa.
- 8 Este processo repete-se até todos os passos terem sido executados. No último passo apenas é fresado a medida excedente de acabamento introduzida no avanço de acabamento
- 9 No fim, o TNC retira a ferramenta com FMAX para a 2ª distância de segurança

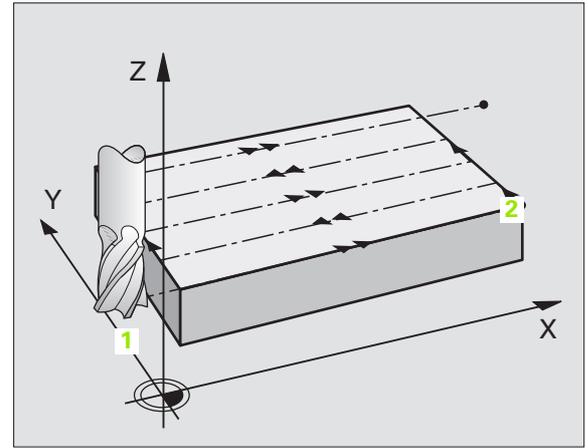


Estratégia Q389=2

- 3 Depois, a ferramenta desloca-se com avanço de fresagem programado sobre o ponto final **2**. O ponto final encontra-se fora da área, o TNC calcula o ponto final a partir do ponto de partida programado, da longitude programada, da distância de segurança lateral programada e do raio da ferrta.programado
- 4 O TNC retira a ferramenta no eixo da ferramenta para a distância de segurança através da profundidade de passo actual e desloca-se no avanço de posicionamento prévio directamente de volta para o ponto inicial da próxima linha. O TNC calcula o desvio a partir da largura programada, do raio da ferramenta e do factor de sobreposição de trajectória máximo.
- 5 Depois, a ferrta. desloca-se novamente para a profundidade de passo actual e de seguida novamente em direcção ao ponto final **2**
- 6 O procedimento de facejamento repete-se até se maquinar completamente a superfície programada. No fim da última trajectória ocorre o passo para a próxima profundidade de maquinação
- 7 Para evitar percursos vazios, a superfície é de seguida maquinada em ordem inversa.
- 8 Este processo repete-se até todos os passos terem sido executados. No último passo apenas é fresado a medida excedente de acabamento introduzida no avanço de acabamento
- 9 No fim, o TNC retira a ferramenta com FMAX para a 2ª distância de segurança





Antes da programação, deverá ter em conta

2. Definir a distância de segurança Q204 de forma a que não se possa produzir nenhuma colisão com a peça ou com o dispositivo de fixação.


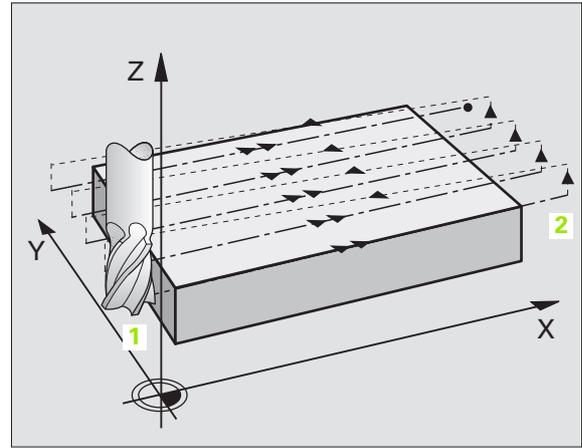




- ▶ **Estratégia de maquinação (0/1/2) Q389:** determinar como o TNC deve maquinar a superfície:
 - 0:** Executar em forma de meandro, passo lateral no avanço de posicionamento fora da superfície a trabalhar
 - 1:** Executar em forma de meandro, passo lateral no avanço de posicionamento dentro da superfície a trabalhar
 - 2:** Executar linha a linha, retrocesso e passo lateral no avanço de posicionamento
- ▶ **Ponto de partida do 1.º eixo Q225 (valor absoluto):** coordenada do ponto de partida na superfície a maquinar no eixo principal do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 2.º eixo Q226 (valor absoluto):** coordenada do ponto inicial da superfície que pretende facejar no eixo secundário do plano de maquinação
- ▶ **Ponto de partida do 3.º eixo Q227 (valor absoluto):** coordenada da superfície da peça a partir da qual deve ser calculado o passo
- ▶ **Ponto final do 3.º eixo Q386 (valor absoluto):** coordenadas no eixo da ferramenta sobre as quais a superfície deve ser fresada de forma plana
- ▶ **Longitude lado 1 Q218 (valor incremental):** longitude da superfície a maquinar no eixo principal do plano de maquinação. Através do sinal pode determinar a direcção da primeira trajectória de fresagem com referência ao **ponto de partida 1º eixo**
- ▶ **Longitude lado 2 Q219 (valor incremental):** longitude da superfície a maquinar no eixo secundário do plano de maquinação. Através do sinal pode determinar a direcção do primeiro avanço transversal com referência ao **ponto de partida 2º eixo**

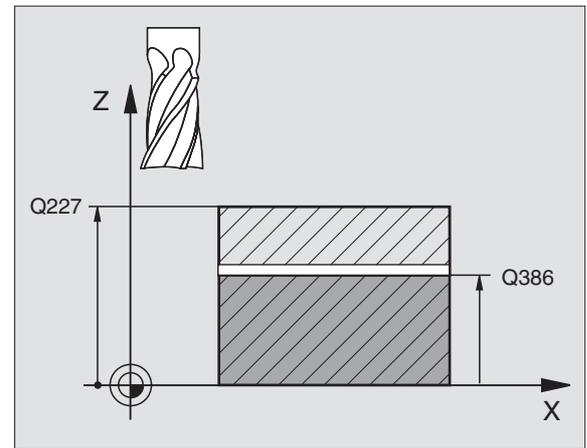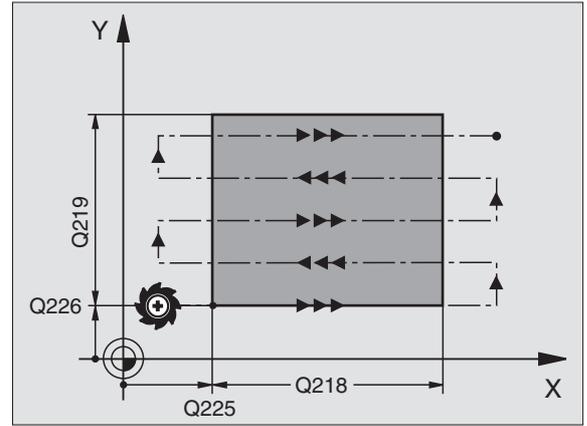

- ▶ **Profundidade máxima** Q202 (incremental): medida máxima segundo a qual a ferramenta penetra de cada vez na peça. O TNC calcula a profundidade de passo real a partir da diferença entre o ponto final e o ponto de partida no eixo da ferramenta – tendo em conta a medida excedente de acabamento – de modo a que a maquinação seja feita com as mesmas profundidades de passo
- ▶ **Medida excedente acabamento em profundidade** Q369 (incremental): valor com o qual deve ser deslocado o último passo
- ▶ **Factor máx. de sobreposição de trajetória** Q370: Passo lateral k . máximo O TNC calcula o passo lateral real a partir da 2ª longitude de lado (Q219) e do raio da ferramenta de modo a que a maquinação seja feita com passo lateral constante. Se introduziu na tabela de ferramentas um raio R2 (p ex. raio da placa na utilização de uma fresa composta), o TNC diminui respectivamente o passo lateral
- ▶ **Avanço ao fresar:** Q207: Velocidade de deslocação da ferramenta ao fresar em mm/min
- ▶ **Avanço em acabamento:** Q385 velocidade de deslocação da ferramenta na fresagem do último passo em mm/min
- ▶ **Avanço de posicionamento prévio** Q253: velocidade de deslocação da ferramenta ao aproximar-se da posição de partida e na deslocação para a linha seguinte em mm/min; quando se desloca transversalmente no material (Q389=1), o TNC desloca o passo transversal com avanço de fresagem Q207

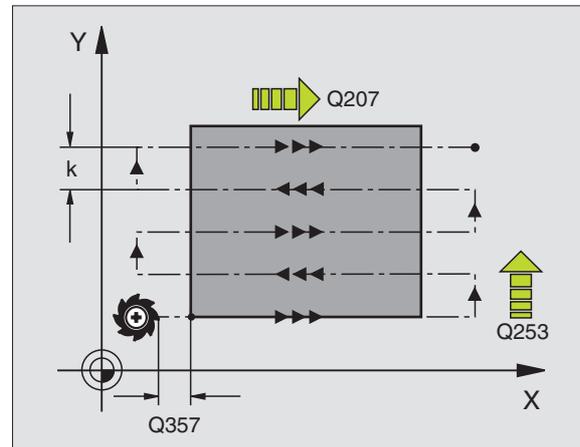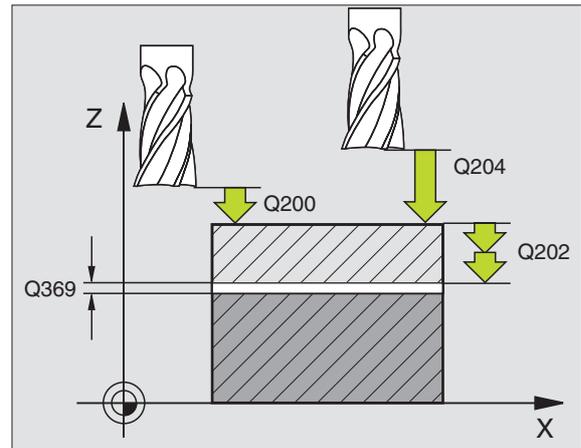


- ▶ **Distância de segurança Q200** (incremental): distância entre a extremidade da ferramenta e a posição de partida no eixo da ferramenta. Se fresa com estratégia de maquinação Q389=2, o TNC desloca-se na distância de segurança sobre o passo de profundidade actual para o ponto de partida na linha seguinte.
- ▶ **Distância de segurança lado Q357** (incremental): Distância lateral da ferramenta à peça na aproximação da primeira profundidade de passo e a distância em que é deslocado o passo lateral na estratégia de maquinação Q389=0 e Q389=2.
- ▶ **2ª distância de segurança Q204** (incremental): Coordenada do eixo da ferramenta onde não pode ocorrer nenhuma colisão entre a ferramenta e a peça (dispositivo tensor).

Beispiel: Frases NC

71	CYCL DEF 232	FRESA PLANA
Q389=2		; ESTRATÉGIA
Q225=+10		; PONTO DE PARTIDA 1º EIXO
Q226=+12		; PONTO DE PARTIDA 2º EIXO
Q227=+2,5		; PONTO DE PARTIDA 3º EIXO
Q386=-3		; PONTO FINAL 3.EIXO
Q218=150		; LONGITUDE LADO 1
Q219=75		; LONGITUDE LADO 2
Q202=2		; PROFUNDIDADE MÁX. DE PASSO
Q369=0,5		; MEDIDA EXCEDENTE PROFUNDIDADE
Q370=1		; SOBREPOSIÇÃO MÁX. DE TRAJECTÓRIA
Q207=500		; AVANÇO DE FRESAGEM
Q385=800		; AVANÇO EM ACABAMENTO
Q253=2000		; AVANÇO POSICION. PRÉVIO
Q200=2		; DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Q357=2		; DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LADO
Q204=2		; 2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA



Exemplo: Facejar

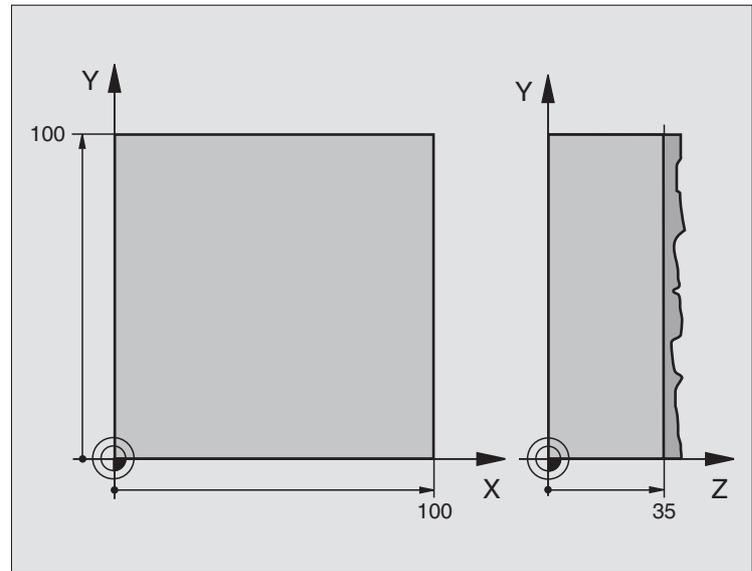

8.6 Ciclos para facejar

0 BEGIN PGM C230 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+5	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S3500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 CYCL DEF 230 FACEJAR	Definição do ciclo de facejar
Q225=+0 ;PARTIDA 1º EIXO	
Q226=+0 ;PARTIDA 2º EIXO	
Q227=+35 ;PARTIDA 3º EIXO	
Q218=100 ;LONGITUDE LADO 1	
Q219=100 ;LONGITUDE LADO 2	
Q240=25 ;QUANTIDADE DE CORTES	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q207=400 ;FRESAR F	
Q209=150 ;F TRANSVERSAL	
Q200=2 ;DIST. SEGURANÇA	



8.6 Ciclos para facejar

7 L X+-25 Y+0 R0 FMAX M3	Posicionamento prévio perto do ponto inicial
8 CYCL CALL	Chamada de ciclo
9 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
10 END PGM C230 MM	



8.7 Ciclos para a conversão de coordenadas

Resumo

Com as conversões de coordenadas, o TNC pode executar um contorno programado uma vez em diversos pontos da peça com posição e dimensão modificadas. O TNC dispõe dos seguintes ciclos de conversão de coordenadas:

Ciclo	Softkey
7 PONTO ZERO Deslocar contornos directamente no programa ou a partir de tabelas de ponto zero	
8 ESPELHO Reflectir contornos	
10 ROTAÇÃO Rodar contornos no plano de maquinação	
11 FACTOR DE ESCALA reduzir ou ampliar contornos	
26 FACTOR DE ESCALA ESPECÍFICO DO EIXO Reduzir ou ampliar contornos com factores de escala específicos do eixo	

Activação da conversão de coordenadas

Início da actuação: uma conversão de coordenadas activa-se a partir da sua definição – não é, portanto, chamada. A conversão actua até ser anulada ou definida uma nova.

Anular uma conversão de coordenadas:

- Definir o ciclo com os valores para o comportamento básico, p.ex. factor de escala 1,0
- Executar as funções auxiliares M02, M30 ou a frase END PGM (depende do parâmetro da máquina „clearMode“)
- Seleccionar novo programa

Deslocação do PONTO ZERO (ciclo 7)

Com DESLOCAÇÃO DO PONTO ZERO, você pode repetir maquinações em qualquer ponto da peça.

Activação

Após uma definição de ciclo DESLOCAÇÃO DO PONTO ZERO, todas as introduções de coordenadas referem-se ao novo ponto zero. O TNC visualiza a deslocação em cada eixo na visualização adicional de estados. É também permitida a introdução de eixos rotativos





- **Deslocação:** introduzir as coordenadas do novo ponto zero; os valores absolutos referem-se ao ponto zero da peça determinado através da memorização do ponto de referência; os valores incrementais referem-se sempre ao último ponto zero válido - este pode já ser deslocado

Anular

A deslocação do ponto zero com os valores de coordenadas $X=0$, $Y=0$ e $Z=0$ anula uma deslocação do ponto zero.

Visualização de estados

- A indicação de posição grande refere-se ao ponto zero activado (deslocado)
- Todas as coordenadas indicadas na visualização de estados adicional (posições, pontos zero) referem-se ao ponto de referência memorizado manualmente.

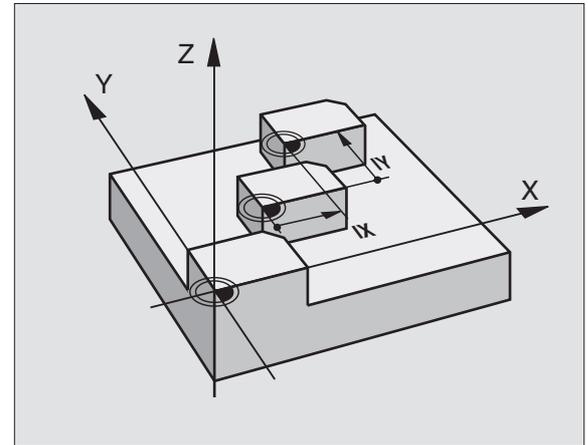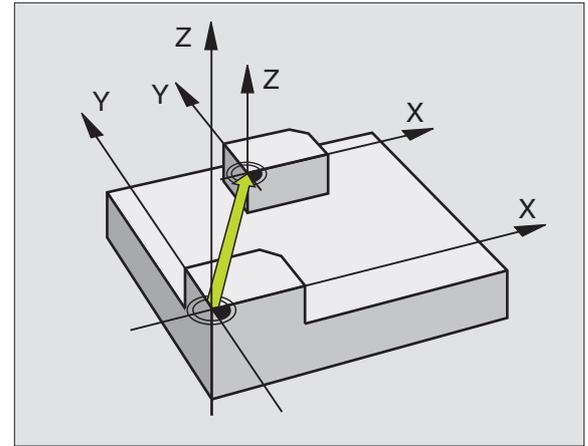

Beispiel: Frases NC

```
13 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO
```

```
14 CYCL DEF 7.1 X+60
```

```
16 CYCL DEF 7.3 Z-5
```

```
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
```

Deslocação do PONTO ZERO com tabelas de pontos zero (ciclo 7)



As tabelas de ponto zero utilizadas dependem do modo de funcionamento ou podem ser escolhidas a partir do modo de funcionamento:

- Funcionamento de execução do programa: Tabela „zeroshift.d“
- Modo de funcionamento Teste do programa: Tabela „simzeroshift.d“

Os pontos zero da tabela de pontos zero referem-se ao ponto de referência actual.

Os valores das coordenadas das tabelas de zero peças são exclusivamente absolutos.

Só se pode acrescentar novas linhas no fim da tabela.

Aplicação

Você introduz tabelas de pontos zero p.ex. em

- passos de maquinação que se repetem com frequência em diferentes posições da peça ou
- utilização frequente da mesma deslocação do ponto zero



Dentro dum programa, você pode programar pontos zero directamente na definição do ciclo, como também chamá-los de uma tabela de pontos zero.



- ▶ **Deslocação:** Introduzir o número do ponto zero a partir da tabela de pontos zero, ou o parâmetro Q; se utilizar um parâmetro Q, o ATEK M activa o número de ponto zero desse parâmetro Q

Anular

- Chamar a deslocação a partir da tabela de pontos zero chamar X=0; Y=0 etc.
- Chamar a deslocação para as coordenadas X=0; Y=0, etc, directamente com uma definição de ciclo

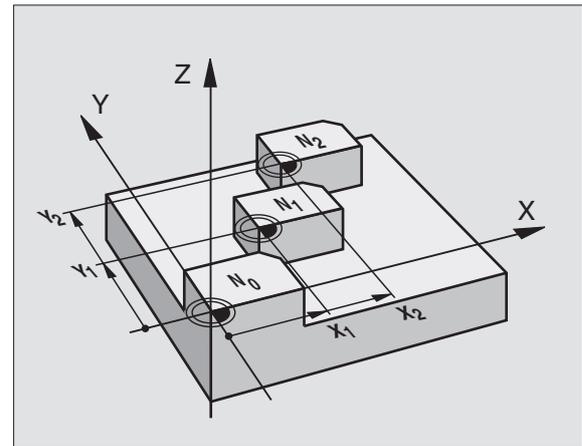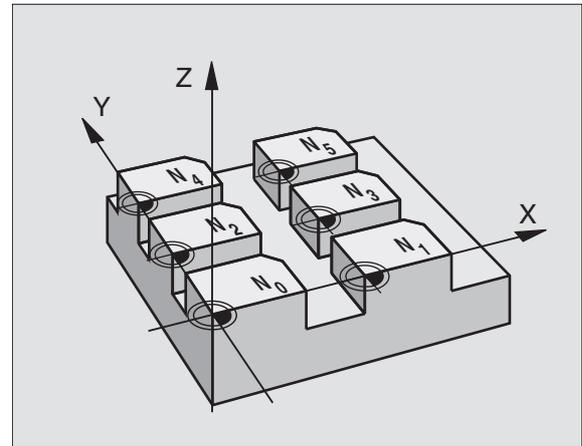

Beispiel: Frases NC

```
77 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO
```

```
78 CYCL DEF 7.1 #5
```



Editar a tabela de pontos zero no modo de funcionamento Memorização/Edição do programa

Você selecciona a tabela de pontos zero no modo de funcionamento Memorização/Edição do programa



- ▶ Chamar a Gestão de Ficheiros: Premir a tecla PGM MGT, ver „Gestão de ficheiros: Princípios básicos”, na página 59
- ▶ Visualizar tabelas de ponto zero : Premir softkey SELECCIONAR TIPO e premir VISUALIZAR .P
- ▶ Seleccionar a tabela pretendida ou introduzir um novo nome de ficheiro
- ▶ Editar um ficheiro A régua de softkeys indica as seguintes funções:

Função	Softkey
Seleccionar o início da tabela	
Seleccionar o fim da tabela	
Passar para a página de cima	
Passar para a página da frente	
Acrescentar linha (só é possível no fim da tabela)	
Apagar linha	
Procurar	
Cursor para o início das linhas	
Cursor para o fim das linhas	
Copiar os valores actuais	
Introduzir os valores actuais	
Acrescentar a quantidade de linhas (pontos zero) possíveis de se introduzir no fim da tabela	



Configurar a tabela de pontos zero

Se você não quiser definir nenhum ponto zero para um eixo activado, prima a tecla DEL. O TNC apaga então o valor numérico do respectivo campo de introdução.

Sair da tabela de pontos zero

Visualizar outro tipo de ficheiro na gestão de ficheiros e seleccionar o ficheiro pretendido.



Depois de ter alterado um valor numa tabela de pontos zero, tem que memorizar as alterações com a tecla ENT. Caso contrário as alterações podem não ser consideradas na maquinação de um programa.

Visualização de estados

Na visualização de estados suplementar, são visualizados os valores da deslocação do ponto zero activa. (ver „Conversão de coordenadas“ na página 36):

Manual operation		Table editing				
		X [Cmm]				
File: u:\table\zeroshift.d		Line: 6 >>				
D	X	Y	Z	A	B	
0		+0	+0			
1	+25	+0	+0			
2	+50	0.0	+0			
3	+25	+19.4	+0			
4	+25	+19.4	+0			
5	+24	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	+3	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	+3	0.0	0.0	0.0	



ESPELHO (ciclo 8)

O TNC pode realizar uma maquinação espelho no plano de maquinação.

Activação

O ciclo espelho activa-se a partir da sua definição no programa. Também actua no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual. O TNC mostra na visualização de estados adicional os eixos espelho activados



- Se você reflectir só um eixo, modifica-se o sentido de deslocação da ferrta. Isto não é válido nos ciclos de maquinação.
- Se você reflectir dois eixos, não se modifica o sentido de deslocação.

O resultado do espelho depende da posição do ponto zero:

- O ponto zero situa-se sobre o contorno que se pretende: o elemento é reflectido directamente no ponto zero;
- O ponto zero situa-se fora do contorno que se pretende: o elemento desloca-se adicionalmente;



Se você reflectir só um eixo, modifica-se o sentido de deslocação nos ciclos de fresagem com números 200.

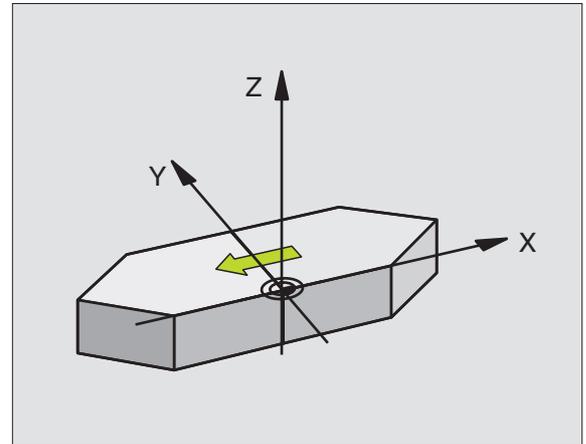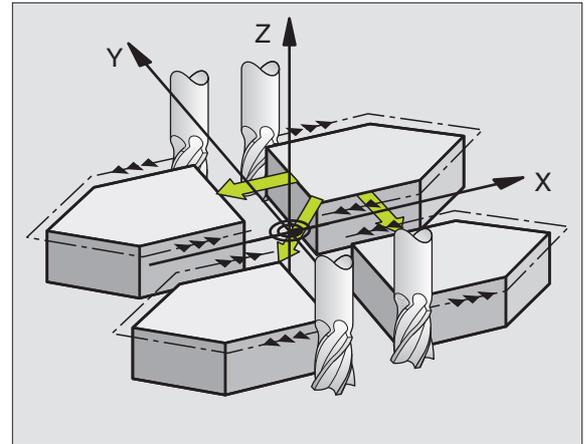




- **Eixo reflectido?:** introduzir o eixo que se pretende reflectir; você pode reflectir todos os eixos - incluindo eixos rotativos - excepto o eixo da ferr.ta e o respectivo eixo secundário É permitido introduzir no máximo três eixos

Anular

Programar de novo o ciclo ESPELHO com a introdução NO ENT.

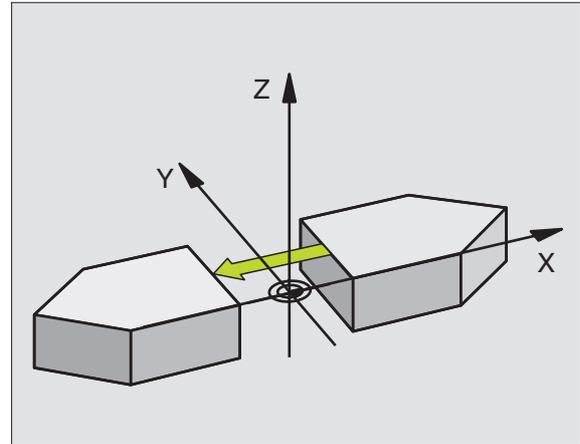

Beispiel: Frases NC

```
79 CYCL DEF 8.0 REFLECTIR
```

```
80 CYCL DEF 8.1 X Y U
```



ROTAÇÃO (ciclo 10)

Dentro dum programa pode-se rodar o sistema de coordenadas no plano de maquinação segundo o ponto zero activado.

Activação

A ROTAÇÃO activa-se a partir da sua definição no programa. Também actua no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual. O TNC visualiza o ângulo de rotação activado na visualização de estados adicional.

Eixo de referência para o ângulo de rotação:

- Plano X/Y eixo X
- Plano Y/Z eixo Y
- Plano Z/X eixo Z



Antes da programação, deverá ter em conta

O TNC anula uma correcção de raio activada através da definição do ciclo 10. Se necessário, programar de novo a correcção do raio.



Depois de ter definido o ciclo 10, desloque os dois eixos do plano de maquinação para poder activar a rotação.



- ▶ **Rotação:** introduzir o ângulo de rotação em graus (°).
Campo de introdução: -360° a +360° (valor absoluto ou incremental)

Anular

Programa-se de novo o ciclo ROTAÇÃO indicando o ângulo de rotação.

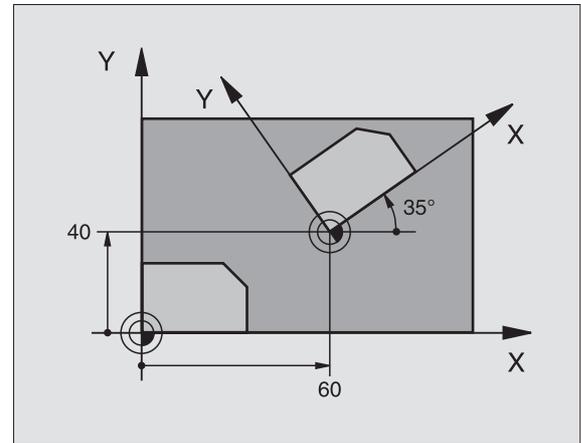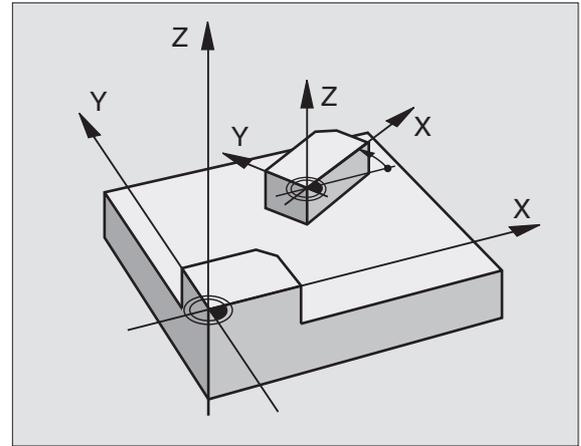

Beispiel: Frases NC

```

12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
1 CALL LBL 10
  
```

FACTOR DE ESCALA (ciclo 11)

O TNC pode ampliar ou reduzir contornos dentro dum programa. Você pode assim diminuir ou aumentar o tamanho da peça.

Activação

O FACTOR DE ESCALA fica activado a partir da sua definição no programa. Também se activa no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual. O TNC visualiza o factor de escala activado na visualização de estados adicional.

O factor de escala actua

- da mesma forma sobre os três eixos de coordenadas
- nas cotas indicadas nos ciclos

Condições

Antes da ampliação ou redução, o ponto zero deve ser deslocado para um lado ou esquina do contorno.





- **Factor?:** introduzir o factor SCL (em inglês: scaling); o TNC multiplica as coordenadas e raios pelo factor SCL (tal como descrito em „Activação“)

Ampliar: SCL maior do que 1 a 99,999 999

Diminuir: SCL menor do que 1 a 0,000 001

Anular

Programar de novo o ciclo FACTOR DE ESCALA com factor de escala 1

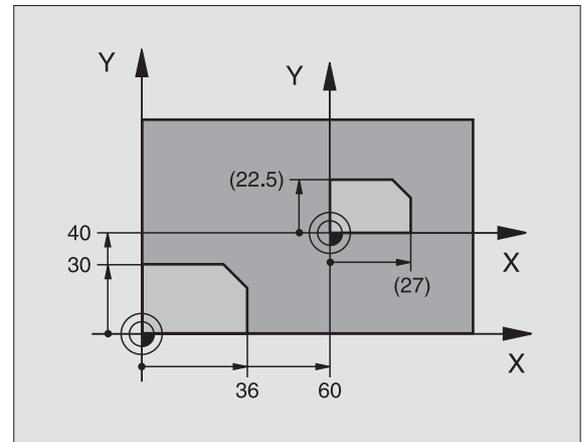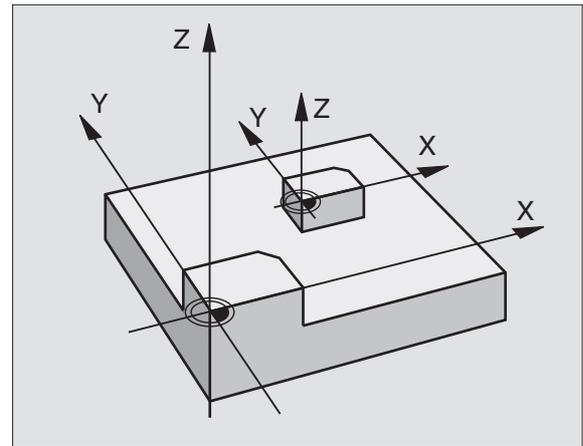

Beispiel: Frases NC

```

11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 FACTOR DE ESCALA
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1

```

FACTOR DE ESCALA ESPECÍF.EIXO (Ciclo 26)



Antes da programação, deverá ter em conta

Você não pode prolongar ou reduzir com diferentes escalas os eixos de coordenadas com posições para trajetórias circulares.

Você pode introduzir para cada eixo de coordenadas um factor de escala específico de cada eixo

Além disso, também se pode programar as coordenadas dum centro para todos os factores de escala.

O contorno é prolongado a partir do centro, ou reduzido em direcção a este, quer dizer, não é necessário realizá-lo com o ponto zero actual, como no ciclo 11 FACTOR DE ESCALA.

Activação

O FACTOR DE ESCALA fica activado a partir da sua definição no programa. Também se activa no modo de funcionamento Posicionamento com Introdução Manual. O TNC visualiza o factor de escala activado na visualização de estados adicional.





- ▶ **Eixo e factor:** eixo(s) de coordenadas e factor(es) de escala da ampliação ou redução específicos de cada eixo. Introduzir o valor positivo– máximo 99,999 999
- ▶ **Coordenadas do centro:** centro da ampliação ou redução específica de cada eixo

Os eixos de coordenadas seleccionam-se com softkeys.

Anular

Programar de novo o ciclo FACTOR DE ESCALA com factor 1 para o eixo respectivo

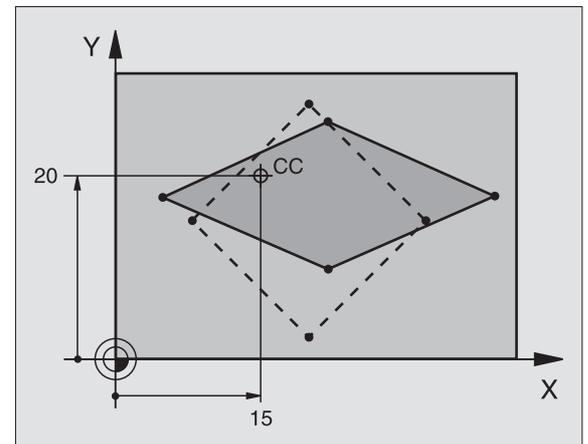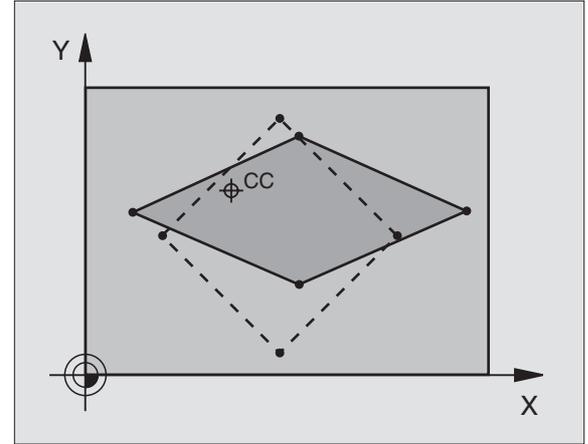

Beispiel: Frases NC

```
25 CALL LBL 1
```

```
26 CYCL DEF 26.0 FACTOR ESCALA  
ESPECÍF.EIXO
```

```
27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20
```


```
28 CALL LBL 1
```



Exemplo: ciclos de conversão de coordenadas

Execução do programa

- Conversão de coordenadas no programa principal
- maquinação no sub-programa, ver „Sub-programas”, na página 301

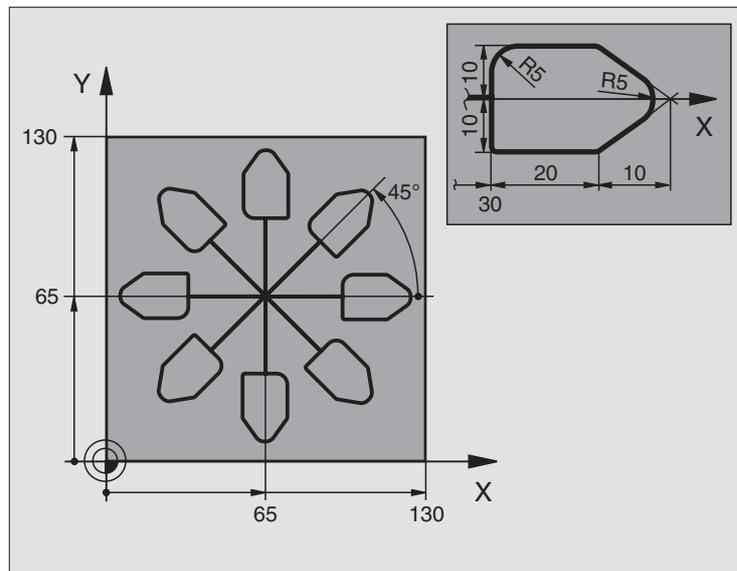

0 BEGIN PGM CONVCOORD MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+1	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S4500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 RO FMAX	Retirar a ferramenta
6 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Deslocação do ponto zero para o centro
7 CYCL DEF 7.1 X+65	
8 CYCL DEF 7.2 Y+65	
9 CALL LBL 1	Chamada da fresagem
10 LBL 10	Fixar uma marca para a repetição parcial do programa
11 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Rotação a 45° em incremental
12 CYCL DEF 10.1 ROTAÇ.INCR.+45	
13 CALL LBL 1	Chamada da fresagem
14 CALL LBL 10 REP 6/6	Retrocesso ao LBL 10; seis vezes no total
15 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Anular a rotação
16 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
17 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Anular a deslocação do ponto zero
18 CYCL DEF 7.1 X+0	
19 CYCL DEF 7.2 Y+0	

8.7 Ciclos para a conversão de coordenadas

20 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
21 LBL 1	Sub-programa 1
22 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Determinação da fresagem
23 L Z+2 R0 FMAX M3	
24 L Z-5 R0 F200	
25 L X+30 RL	
26 L IY+10	
27 RND R5	
28 L IX+20	
29 L IX+10 IY-10	
30 RND R5	
31 L IX-10 IY-10	
32 L IX-20	
33 L IY+10	
34 L X+0 Y+0 R0 F5000	
35 L Z+20 R0 FMAX	
36 LBL 0	
37 END PGM CONV.CONT MM	



8.8 Ciclos especiais

TEMPO DE ESPERA (ciclo 9)

A execução do programa é parada durante o TEMPO DE ESPERA. Um tempo de espera pode servir, por exemplo, para a rotura de apara


Activação

O ciclo activa-se a partir da sua definição no programa. Não afecta os estados (permanentes) que actuam de forma modal, como p.ex. a rotação da ferramenta.



► **Tempo de espera em segundos:** Introduzir o tempo de espera em segundos

Campo de introdução de 0 a 600 s (1 hora) em passos de 0,001 s

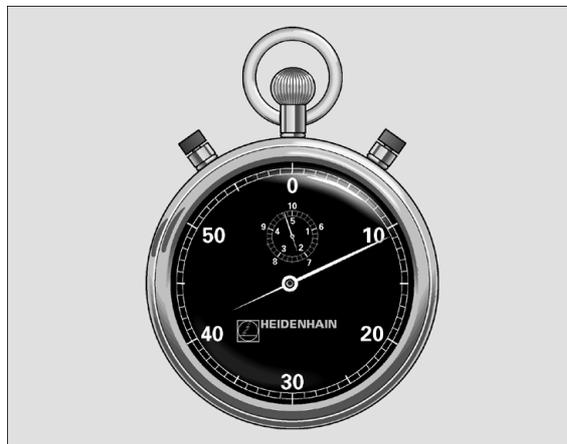

Beispiel: Frases NC

```
89 CYCL DEF 9.0 TEMPO ESPERA
```

```
90 CYCL DEF 9.1 TEMPO ESPERA 1.5
```



CHAMADA DO PROGRAMA (ciclo 12)

Você pode atribuir quaisquer programas de maquinação como, p.ex. ciclos especiais de furar ou módulos geométricos a um ciclo de maquinação. Você chama este programa como se fosse um ciclo.



Antes da programação, deverá ter em conta

O programa chamado tem que estar memorizado no disco duro do TNC.

Se introduzir só o nome do programa, o programa declarado para o ciclo deve estar no mesmo directório que o programa chamado.

Se o programa do ciclo declarado para o ciclo não estiver no mesmo directório que o programa que pretende chamar, introduza o nome do caminho completo, p.ex. TNC:\KLAR35\FK1\50.H.

Se você quiser declarar um programa DIN/ISO para o ciclo, deve introduzir o tipo de ficheiro .I por trás do nome do programa.

12

PGM
CALL


- ▶ **Nome do programa:** nome do programa que se pretende chamar, se necessário indicando o caminho de procura onde está o programa

Você chama o programa com

- CYCL CALL (frase em separado) ou
- M99 (por frase) ou
- M89 (executado depois duma frase de posicionamento)

Exemplo: Chamada do programa

Pretende-se chamar o programa 50 com a chamada de ciclo

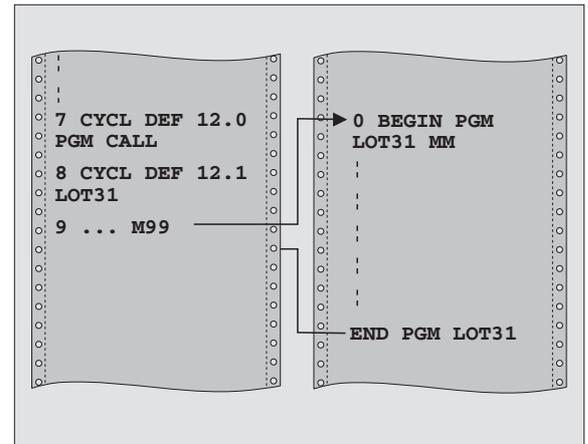

Beispiel: Frases NC

```
55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
```

```
56 CYCL DEF 12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H
```

```
57 L X+20 Y+50 FMAX M99
```



ORIENTAÇÃO DA FERRAMENTA (ciclo 13)



O fabricante da máquina prepara a máquina e o TNC.



Nos ciclos de maquinação 202, 204 e 209 é utilizado internamente o ciclo 13. No seu programa NC, repare que você poderá se necessário ter que programar de novo o ciclo 13 depois de um dos ciclos de maquinação atrás apresentados.

O TNC pode controlar a ferrta. principal duma máquina-ferr.ta e rodá-la numa posição determinada segundo um ângulo.

A orientação da ferrta. é precisa, p.ex.

- em sistemas de troca de ferramenta com uma determinada posição para a troca da ferramenta
- para ajustar a janela de envio e recepção do apalpador 3D com transmissão de infra-vermelhos

Activação

O TNC posiciona a posição angular definida no ciclo com a programação de M19 ou M120 (dependente da máquina).


Se você programar M19 ou M120 sem ter definido primeiro o ciclo 13, o TNC posiciona a ferrta. principal num valor angular que está determinado pelo fabricante da máquina (ver manual da máquina).



- ▶ **Ângulo de orientação:** introduzir o ângulo referente ao eixo de referência angular do plano de maquinação

Campo de introdução: 0 a 360°

Precisão de introdução: 0,1°

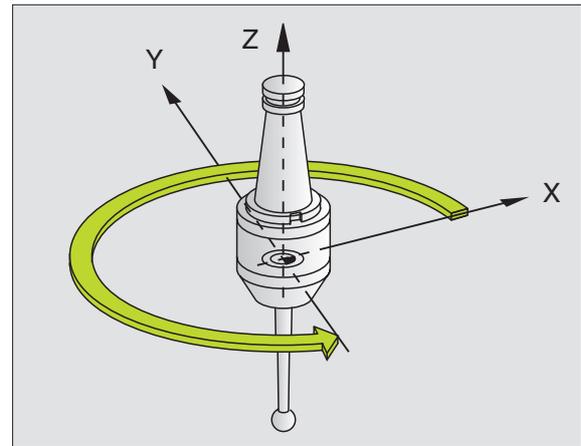

Beispiel: Frases NC

```
93 CYCL DEF 13.0 ORIENTAÇÃO
```

```
94 CYCL DEF 13.1 ÂNGULO 180
```





9

**Programar: Subprogramas e
repetições parciais de um
programa**



9.1 Caracterizar sub-programas e repetições parciais dum programa

Você pode executar repetidas vezes com sub-programas e repetições parciais dum programa os passos de maquinação programados uma vez.

Label

Os sub-programas e as repetições parciais de um programa começam num programa de maquinação com a marca LBL, que é a abreviatura de LABEL (em inglês, marca).

Os LABEL recebem um número entre 1 e 65.534 ou um nome possível de ser definido por si. Você só pode atribuir uma vez cada número LABEL ou cada nome LABEL no programa, ao premir a tecla LABEL SET. A quantidade de nomes Label possível de introduzir apenas é limitada pela memória interna.



Não utilize várias vezes um número Label ou um nome Label!

LABEL 0 (LBL 0) caracteriza o final de um sub-programa e por isso pode ser utilizado quantas vezes se pretender.


9.2 Sub-programas

Funcionamento

- 1 O TNC executa o programa de maquinação até à chamada dum sub-programa CALL LBL
- 2 A partir daqui, o TNC executa o sub-programa chamado até ao fim do do sub-programa LBL 0
- 3 Depois, o TNC prossegue o programa de maquinação com a frase a seguir à chamada do sub-programa CALL LBL

Indicações sobre a programação

- Um programa principal pode conter até 254 sub-programas
- Pode chamar-se sub-programas em qualquer sequência quantas vezes se pretender
- Um sub-programa não pode chamar-se a si mesmo
- Os sub-programas programam-se no fim de um programa principal (por detrás da frase com M02 ou M30)
- Se houver sub-programas dentro do programa de maquinação antes da frase com M02 ou M3, estes executam-se, pelo menos uma vez, sem chamada

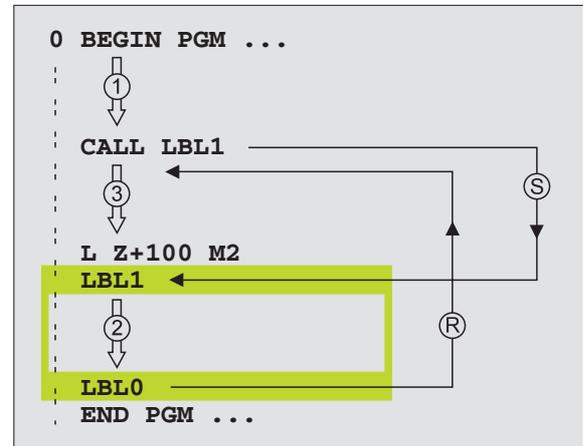

Programar um sub-programa

LBL
SET

- ▶ Assinalar o início: Premir a tecla LBL SET
- ▶ Introduzir o número do sub-programa
- ▶ Assinalar o fim: premir a tecla LBL SET e introduzir o número Label „0”

Chamar um sub-programa

LBL
CALL

- ▶ Chamar um sub-programa: Premir a tecla LBL CALL
- ▶ **Número Label1:** Introduzir o número Label do sub-programa a chamar. Se quiser utilizar nomes LABEL: Premir a tecla “,”, para mudar para a introdução de texto
- ▶ **Repetições REP:** Avançar no diálogo com a tecla NO ENT. As repetições REP só se usam nas repetições parciais de um programa



CALL LBL 0 não é permitido pois corresponde à chamada do fim de um sub-programa.

9.3 Repetições parciais de um programa

Label LBL

As repetições parciais dum programa começam com a marca LBL (LABEL). Uma repetição parcial de um programa termina com CALL LBL /REP.

Funcionamento

- 1 O TNC executa o programa de maquinação até ao fim do programa parcial (CALL LBL /REP)
- 2 A seguir, o TNC repete a parte do programa entre o LABEL chamado e a chamada de Label CALL LBL /REP tantas vezes quantas se tiver indicado em REP
- 3 Depois, o TNC continua com o programa de maquinação

Indicações sobre a programação

- Você pode repetir uma parte de programa até 65 534 vezes sucessivamente
- As repetições parciais de um programa realizam-se sempre uma vez mais do que as repetições programadas

Programar uma repetição de um programa parcial




- ▶ Assinalar o início: Premir a tecla LBL SET e introduzir um número LABEL para repetir a parte do programa. Se quiser utilizar nomes LABEL: Premir a tecla “, para mudar para a introdução de texto
- ▶ Introduzir um programa parcial

Chamar uma repetição de um programa parcial



- ▶ Premir a tecla LBL CALL, e introduzir o nº label do programa parcial a repetir e a quantidade de repetições REP

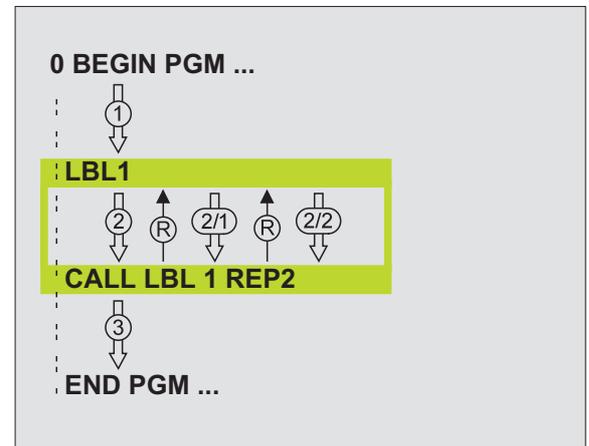


9.4 Um programa qualquer como sub-programa

Funcionamento

- 1 O TNC executa o programa de maquinação até você chamar um outro programa com CALL PGM
- 2 A seguir, o TNC executa o programa chamado até ao seu fim
- 3 Depois, o TNC executa o programa (chamado) de maquinação com a frase a seguir à chamada do programa

Indicações sobre a programação

- O TNC não precisa de LABELs para poder utilizar um programa qualquer como sub-programa
- O programa chamado não pode conter a função auxiliar M2 nem M30
- O programa chamado não pode conter nenhuma chamada **CALL PGM** no programa que se pretende chamar (laço fechado)

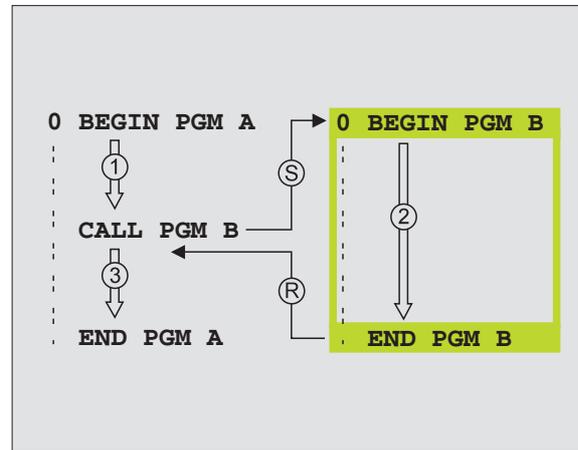

Chamar um programa qualquer como sub-programa

PGM
CALL

- ▶ Seleccionar funções para a chamada do programa:
Premir a tecla PGM CALL
- ▶ Premir a softkey PROGRAMA
- ▶ Introduzir o nome completo do caminho do programa
que se pretende chamar e confirmar com a tecla END

PROGRAMA



Se você introduzir só o nome do programa, o programa chamado tem que estar no mesmo directório do programa que você pretende chamar.

Se o programa do ciclo não estiver no mesmo directório que o programa chamado, deve-se introduzir o nome do caminho de procura completo, p.ex.

TNC:\ZW35\DESBASTE\PGM1.H

Se você quiser chamar um programa DIN/ISO, deve introduzir o tipo de ficheiro .I por trás do nome do programa.

Você também pode chamar um programa qualquer com o ciclo **12 PGM CALL**.

Os parâmetros Q, num **PGM CALL** actuam basicamente de forma global. Tenha atenção a que as modificações em parâmetros Q no programa chamado, actuem também, se necessário, no programa que se pretende chamar.

9.5 Sobreposições

Tipos de sobreposições

- Sub-programas dentro de um sub-programa
- Repetições parciais dentro de uma repetição parcial do programa
- Repetir sub-programas
- Repetições parciais no programa

Profundidade de sobreposição

A profundidade de sobreposição determina quantas vezes os programas parciais ou sub-programas podem conter outros sub-programas ou repetições parciais de um programa.

- Máxima profundidade de sobreposição para sub-programas: cerca de 64 000
- Máxima profundidade de sobreposição para chamadas de programa principal: A quantidade não está limitada, mas está dependente da memória de trabalho disponível.
- Você pode sobrepor quantas vezes quiser repetições parciais de um programa

Sub-programa dentro de um sub-programa

Exemplo de frases NC

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	Chamar sub-programa em caso de LBL UP1
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Última frase do programa principal (com M2)
36 LBL "UP1"	Início do sub-programa UP1
...	
39 CALL LBL 2	Chamada do sub-programa em LBL2
...	
45 LBL 0	Fim do sub-programa 1
46 LBL 2	Início do sub-programa 2
...	
62 LBL 0	Fim do sub-programa 2
63 END PGM UPGMS MM	



Execução do programa

- 1 O programa principal UPGMS é executado até à frase 17.
- 2 É chamado o sub-programa 1 e é executado até à frase 39
- 3 É chamado o sub-programa 2 e é executado até à frase 62. Fim do sub-programa 2 e retrocesso ao sub-programa de onde foi chamado
- 4 O sub-programa 1 é executado da frase 40 até à frase 45. Fim do sub-programa 1 e retrocesso ao programa principal UPGMS
- 5 O programa principal UPGMS é executado da frase 18 até à frase 35. Retrocesso à frase 1 e fim do programa

Repetir repetições parciais de um programa**Exemplo de frases NC**

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Início da repetição do programa parcial 1
...	
20 LBL 2	Início da repetição do programa parcial 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Programa parcial entre esta frase e LBL 2
...	(Frase 20) é repetida 2 vezes
35 CALL LBL 1 REP 1	Programa parcial entre esta frase e LBL 1
...	(Frase 15) é repetida 1 vezes
50 END PGM REPS MM	

Execução do programa

- 1 O programa principal REPS é executado até à frase 27
- 2 O programa parcial é repetido 2 vezes entre a frase 27 e a frase 2
- 3 O programa principal REPS é executado da frase 28 até à frase 35
- 4 O programa parcial entre a frase 35 e a frase 15 é repetido 1 vez (contém a repetição de programa parcial entre a frase 20 e a frase 27)
- 5 É executado o programa principal REPS desde a frase 36 até à frase 50 (fim do programa)



Repetição do sub-programa

Exemplo de frases NC

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Início da repetição do programa parcial 1
11 CALL LBL 2	Chamada do sub-programa
12 CALL LBL 1 REP 2	Programa parcial entre esta frase e LBL 1
...	(Frase 10) é repetida 2 vezes
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Última frase do programa principal com M2
20 LBL 2	Início do sub-programa
...	
28 LBL 0	Fim do sub-programa
29 END PGM UPGREP MM	

Execução do programa


- 1 O programa principal UPGREP é executado até à frase 11.
- 2 O sub-programa 2 é chamado e executado
- 3 Parciais de programa entre a frase 12 e a frase 10 é repetidos 2 vezes: Sub-programa 2 é repetido 2 vezes
- 4 É executado o programa principal UPGREP desde a frase 13 até à frase 19 fim do programa



Exemplo: Fresar um contorno em várias aproximações

Execução do programa

- Posicionamento prévio da ferrta. sobre o lado superior da peça
- Introduzir passo em incremental
- Fresar contorno
- Repetir passo e fresar contorno

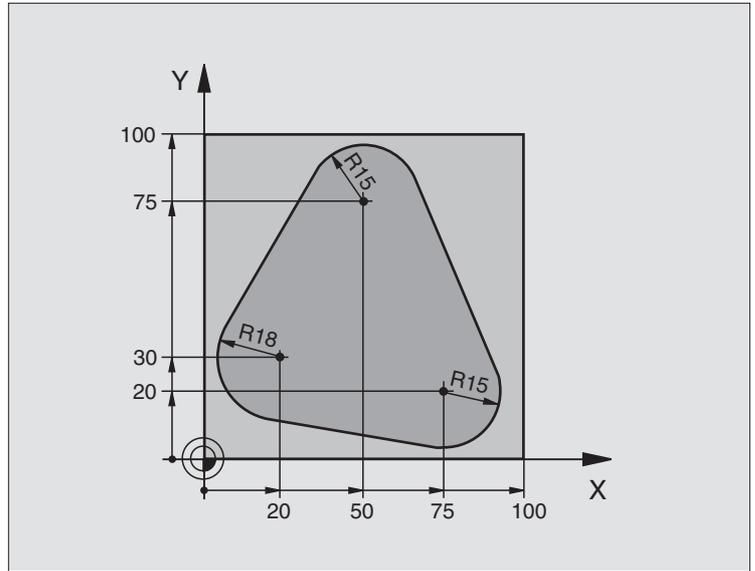

0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S500	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Posicionamento prévio no plano de maquinação
7 L Z+0 R0 FMAX M3	Posicionamento prévio sobre o lado superior da peça




8 LBL 1	Marca para a repetição parcial do programa
9 L IZ-4 R0 FMAX	Aprofundamento em incremental (em vazio)
10 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Chegada ao contorno
11 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Contorno
12 FLT	
13 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
14 FLT	
15 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
16 FLT	
17 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
18 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Saída do contorno
19 L X-20 Y+0 R0 FMAX	Retirar
20 CALL LBL 1 REP 4	Retrocesso a LBL 1; quatro vezes no total
21 L Z+250 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
22 END PGM PGMWDH MM	



Exemplo: Grupos de furos

Execução do programa

- Aproximação de grupos de furos no programa principal
- Chamada de grupo de furos (sub-programa 1)
- Programar grupo de furos só uma vez no sub-programa 1

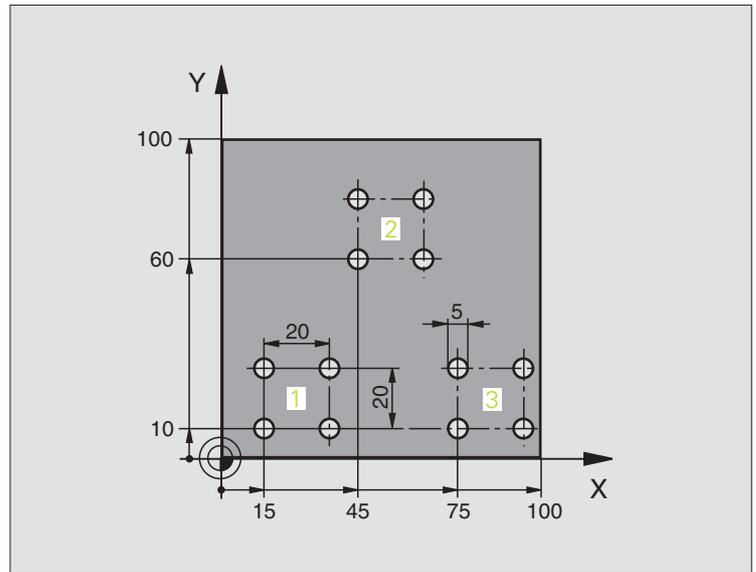

0 BEGIN PGM UP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	Definição da ferramenta
4 TOOL CALL 1 Z S5000	Chamada da ferramenta
5 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
6 CYCL DEF 200 FURAR	Definição do ciclo de Furar
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q201=-10 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q202=5 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q210=0 ;TEMPO ESPERA EM CIMA	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=10 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q211=0.25 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO	




7 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 1
8 CALL LBL 1	Chamada do sub-programa para o grupo de furos
9 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 2
10 CALL LBL 1	Chamada do sub-programa para o grupo de furos
11 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 3
12 CALL LBL 1	Chamada do sub-programa para o grupo de furos
13 L Z+250 R0 FMAX M2	Fim do programa principal
14 LBL 1	Início do sub-programa 1: Grupo de furos
15 CYCL CALL	Furo 1
16 L IX.20 R0 FMAX M99	Chegada ao 2º furo, chamada do ciclo
17 L IY+20 R0 FMAX M99	Chegada ao 3º furo, chamada do ciclo
18 L IX-20 R0 FMAX M99	Chegada ao 4º furo, chamada do ciclo
19 LBL 0	Fim do sub-programa 1
20 END PGM UP1 MM	



Exemplo: Grupo de furos com várias ferramentas

Execução do programa

- Programar ciclos de maquinação no programa principal
- Chamar figura de furos completa (sub-programa 1)
- Chegada aos grupos de furos no sub-programa 1. Chamar grupo de furos (sub-programa 2)
- Programar grupo de furos só uma vez no sub-programa 2

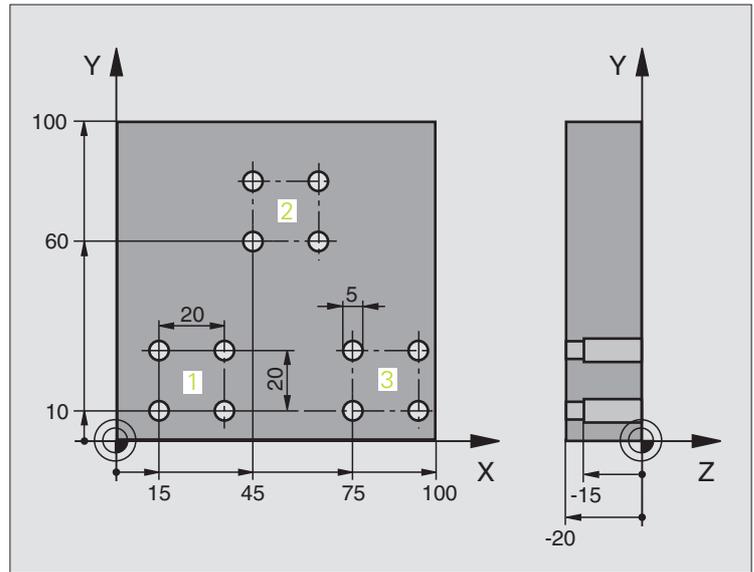


0 BEGIN PGM UP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4	Definição da ferr.ta broca
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	Definição da ferramenta broca
5 TOOL DEF 2 L+0 R+3.5	Definição da ferr.ta escariador
6 TOOL CALL 1 Z S5000	Chamada da ferr.ta broca de centragem
7 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
8 CYCL DEF 200 FURAR	Definição do ciclo Centrar
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q202=-3 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q202=3 ;PROFUNDIDADE DE PASSO	
Q210=0 ;TEMPO ESPERA EM CIMA	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=10 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q211=0.25 ;TEMPO DE ESPERA EM BAIXO	
9 CALL LBL 1	Chamada do sub-programa 1 para figura de furos completa



10 L Z+250 R0 FMAX M6	Troca de ferramenta
11 TOOL CALL 2 Z S4000	Chamada da ferrta. para o ciclo de furar
12 FN 0: Q201 = -25	Nova profundidade para furar
13 FN 0: Q202 = +5	Nova aproximação para furar
14 CALL LBL 1	Chamada do sub-programa 1 para figura de furos completa
15 L Z+250 R0 FMAX M6	Troca de ferramenta
16 TOOL CALL 3 Z S500	Chamada da ferrta. escariador
17 CYCL DEF 201 ALARGAR FURO	Definição do ciclo alargar furo
Q200=2 ;DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
Q201=-15 ;PROFUNDIDADE	
Q206=250 ;AVANÇO F AO APROFUNDAR	
Q211=0.5 ;TEMPO ESPERA EM BAIXO	
Q208=400 ;RETROCESSO F	
Q203=+0 ;COORD. SUPERFÍCIE	
Q204=10 ;2ª DISTÂNCIA DE SEGURANÇA	
18 CALL LBL 10	Chamada do sub-programa 1 para figura de furos completa
19 L Z+250 R0 FMAX M2	Fim do programa principal
20 LBL 1	Início do sub-programa 1: Figura de furos completa
21 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 1
22 CALL LBL 2	Chamada do sub-programa 2 para grupo de furos
23 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 2
24 CALL LBL 2	Chamada do sub-programa 2 para grupo de furos
25 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Chegada ao ponto de partida do grupo de furos 3
26 CALL LBL 2	Chamada do sub-programa 2 para grupo de furos
27 LBL 0	Fim do sub-programa 1
28 LBL 2	Início do sub-programa 2: Grupo de furos
29 CYCL CALL	1.º furo com ciclo de maquinação activado
30 L 9X+20 R0 FMAX M99	Chegada ao 2º furo, chamada do ciclo
31 L IY+20 R0 FMAX M99	Chegada ao 3º furo, chamada do ciclo
32 L IX-20 R0 FMAX M99	Chegada ao 4º furo, chamada do ciclo
33 LBL 0	Fim do sub-programa 2
34 END PGM UP2 MM	



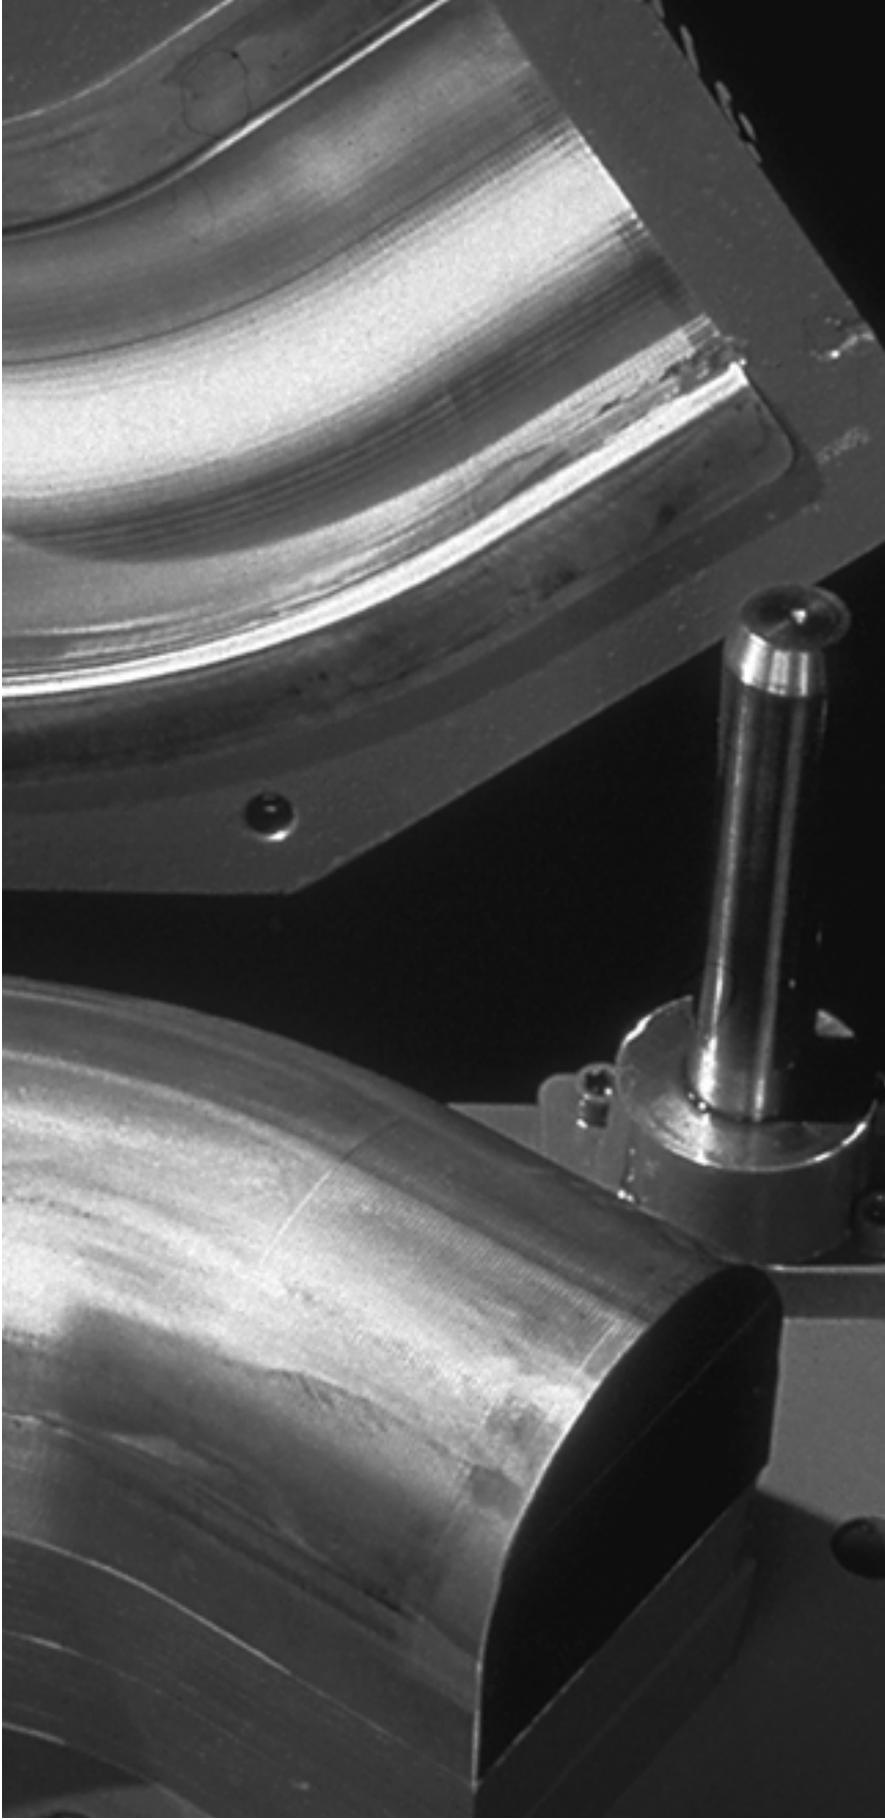

10

Programar: Parâmetros Q



10.1 Princípio e resumo de funções


Com os parâmetros Q pode-se definir num programa de maquinação uma família completa de peças. Para isso, em vez de valores numéricos, introduza valores de posição: os Parâmetros Q.

Os parâmetros Q utilizam-se por exemplo para

- Valores de coordenadas
- Avanços
- Rotações
- Dados do ciclo

Além disso, com os parâmetros Q pode-se programar contornos determinados através de funções matemáticas, ou executar os passos da maquinação que dependem de condições lógicas. Em junção com a programação FK, você também pode combinar com parâmetros Q os contornos que não se adequam a ser medidos com o cálculo NC.

Um parâmetro Q é caracterizado com a letra Q e um número de 0 a 1999. Os parâmetros Q dividem-se em vários campos:

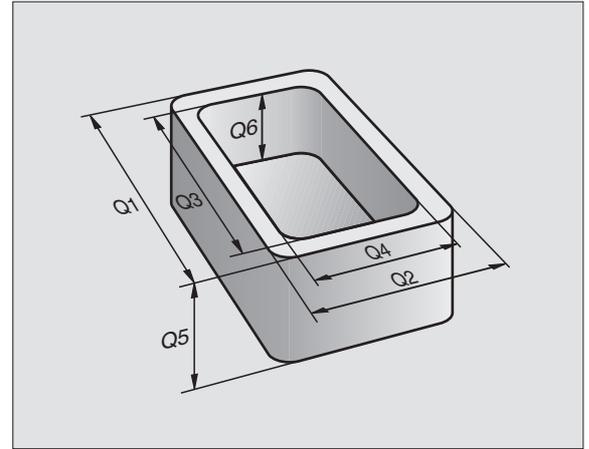

Significado	Campo
Parâmetros de livre utilização, com acção global para todos os programas existentes na memória do TNC	de Q1600 até Q1999
Parâmetros de livre utilização, desde que não possam surgir sobreposições com ciclos SL, com acção global para os respectivos programas	de Q0 até Q99
Parâmetros para funções especiais do TNC	de Q100 até Q199
Parâmetros que são utilizados de preferência para ciclos, que actuam globalmente para todos os programas existentes na memória do TNC	de Q200 até Q1399
Parâmetros que são utilizados de preferência para ciclos de fabricante activos Call , que actuam globalmente para todos os programas existentes na memória do TNC	de Q1400 até Q1499
Parâmetros que são utilizados de preferência para ciclos de fabricante activos Def , que actuam globalmente para todos os programas existentes na memória do TNC	de Q1500 até Q1599

Avisos sobre a programação

Não se pode misturar num programa parâmetros Q com valores numéricos.



O TNC atribui a certos parâmetros Q sempre o mesmo dado, p.ex., ao parâmetro Q108 atribui o raio actual da ferramenta, ver „Parâmetros Q previamente colocados”, na página 364.

Chamar as funções de parâmetros Q

Quando estiver a introduzir um programa de maquinação, prima a tecla „Q” (no campo de introdução numérica e selecção de eixos, sob a tecla -/+). O TNC mostra as seguintes softkeys:

Grupo de funções	Softkey	Página
Funções matemáticas básicas		Página 319
Funções angulares		Página 321
Função para o cálculo de um círculo		Página 323
Funções se/então, saltos		Página 324
Funções especiais		Página 327
Introduzir directamente fórmulas		Página 360
Fórmula para parâmetro String		Página 367



10.2 Tipos de funções – Parâmetros Q em vez de valores numéricos

Com a função paramétrica FN0: ATRIBUIÇÃO, você pode atribuir valores numéricos aos parâmetros Q. No programa de maquinação fixa-se então um parâmetro Q em vez de um valor numérico.

Exemplo de frases NC

15 FN0: Q10=25	Atribuição
...	Q10 recebe o valor 25
25 L X +Q10	corresponde a L X +25

Para os tipos de funções, programam-se p.ex. como parâmetros Q as dimensões de uma peça.

Para a maquinação dos diferentes tipos de peças, atribua a cada um destes parâmetros um valor numérico correspondente.

Exemplo

Cilindro com parâmetros Q

Raio do cilindro

$$R = Q1$$

Altura do cilindro

$$H = Q2$$

Cilindro Z1


$$Q1 = +30$$

$$Q2 = +10$$

Cilindro Z2

$$Q1 = +10$$

$$Q2 = +50$$

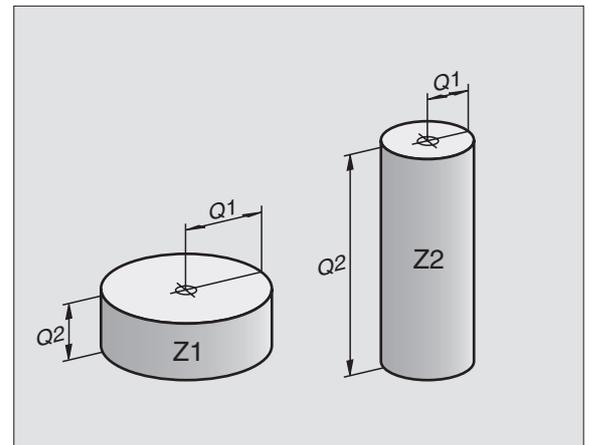

10.3 Descrever contornos através de funções matemáticas

Aplicação

Com parâmetros Q você pode programar no programa de maquinação funções matemáticas básicas:

- ▶ Seleccionar parâmetros Q: premir a tecla Q (situada no campo para introdução de valores numéricos, à direita). A régua de softkeys indica as funções dos parâmetros Q.
- ▶ Seleccionar as funções matemáticas básicas: Premir a softkey FUNÇÃO BÁSICA. O TNC mostra as seguintes softkeys:

Resumo

Função	Softkey
FN0: ATRIBUIÇÃO por exemplo FN0: Q5 = +60 Atribuir valor directamente	
FN1: ADIÇÃO por exemplo FN1: Q1 = -Q2 + -5 Determinar e atribuir a soma de dois valores	
FN2: SUBTRACÇÃO por exemplo FN2: Q1 = +10 - +5 Determinar e atribuir a diferença entre dois valores	
FN3: MULTIPLICAÇÃO por exemplo FN3: Q2 = +3 * +3 Determinar e atribuir o produto de dois valores	
FN4: DIVISÃO por exemplo FN4: Q4 = +8 DIV +Q2 Determinar e atribuir o produto de dois valores Proibido: divisão por 0!	
FN5: RAIZ por exemplo FN5: Q20 = SQRT 4 Determinar e atribuir a raiz quadrada de um número Proibido: raiz quadrada de um valor negativo!	

À direita do sinal „=" você pode introduzir:

- dois números
- dois parâmetros Q
- um número e um parâmetro Q

Os parâmetros Q e os valores numéricos nas comparações podem ser com ou sem sinal



Programar tipos de cálculo básicos

Exemplo:

Q Seleccionar parâmetros Q: Premir a tecla Q.

FUNCOES BASICAS Seleccionar as funções matemáticas básicas: Premir a softkey FUNÇÃO BÁSICA.

**FN0
X = Y** Seleccionar função de parâmetro Q ATRIBUIÇÃO: Premir Softkey FN0 X = Y

N.º DE PARÂMETRO PARA RESULTADO?

5 **ENT** Introduzir o número do parâmetro Q: 5

1. VALOR OU PARÂMETRO?

10 **ENT** Atribuir o valor numérico 10 a Q5

Q Seleccionar parâmetros Q: Premir a tecla Q.

FUNCOES BASICAS Seleccionar as funções matemáticas básicas: Premir a softkey FUNÇÃO BÁSICA.

**FN3
X * Y** Seleccionar parâmetros Q MULTIPLICAÇÃO: Premir Softkey FN3 X * Y

N.º DE PARÂMETRO PARA RESULTADO?

12 **ENT** Introduzir o número do parâmetro Q: 12

1. VALOR OU PARÂMETRO?

Q5 **ENT** Introduzir Q5 como primeiro valor

2. VALOR OU PARÂMETRO?

7 **ENT** Introduzir 7 como segundo valor

Beispiel: Frases do programa no TNC

16 FN0: Q5 = +10

17 FN3: Q12 = +Q5 * +7



10.4 Funções angulares (Trigonometria)

Definições

O seno, o co-seno e a tangente correspondem às proporções de cada lado de um triângulo rectângulo. Sendo:

Seno: $\text{seno } \alpha = a / c$

Co-seno: $\text{co-seno } \alpha = b / c$

Tangente: $\tan \alpha = a / b = \text{seno } \alpha / \text{co-seno } \alpha$

Sendo

- c o lado oposto ao ângulo recto
- a o lado oposto ao ângulo α
- b o terceiro lado

Através da tangente, o TNC pode calcular o ângulo:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

Exemplo:

$$a = 25 \text{ mm}$$


$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

E também:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (mit } a^2 = a \times a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

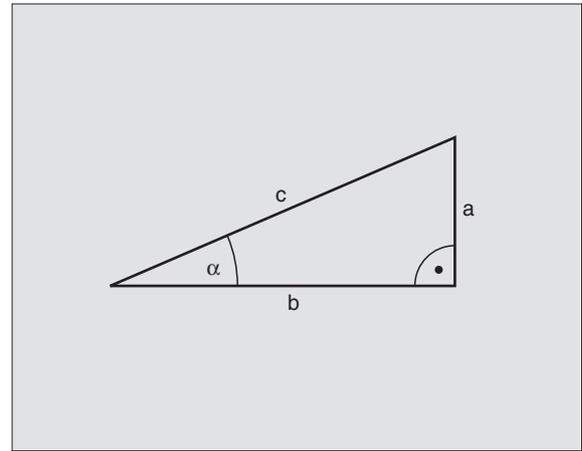

Programar funções angulares

Premando a softkey FUNC. ANGULAR, aparecem as funções angulares. O TNC mostra as softkeys na tabela em baixo.

Programação: comparações „Exemplo: programar tipos de cálculo básicos“

Função	Softkey
FN6: SENO por exemplo FN6: Q20 = SIN-Q5 Determinar e atribuir o seno dum ângulo em graus (°)	
FN7: CO-SENO por exemplo FN7: Q21 = COS-Q5 Determinar e atribuir o co-seno de um ângulo em graus (°)	
FN8: RAIZ QUADRADA DE SOMA QUADRADA por exemplo FN8: Q10 = +5 LEN +4 Determinar e atribuir a longitude a partir de dois valores	
FN13: ÂNGULO por exemplo FN13: Q20 = +25 ANG-Q1 Determinar e atribuir o ângulo com arctan a partir de dois lados, ou sen e cos do ângulo ($0 < \text{ângulo} < 360^\circ$)	



10.5 Cálculos de círculos

Aplicação

Com as funções para o cálculo de um círculo, você pode calcular o ponto central do círculo a partir de três ou quatro pontos do círculo. O cálculo de um círculo a partir de quatro pontos é mais exacto.

Aplicação: você pode usar estas funções p.ex. quando quiser determinar a posição e o tamanho de um furo ou de um círculo original recorrendo à função de apalpação programada.

Função	Softkey
FN23: calcular DADOS DO CÍRCULO a partir de três pontos do círculo por exemplo FN23: Q20 = CDATE Q30	

Os pares de coordenadas de três pontos de círculo também têm que estar memorizados no parâmetro Q30 e nos cinco parâmetros seguintes – aqui também até Q35.

O TNC memoriza então o ponto central do círculo do eixo principal (X em caso de eixo da ferramenta Z) no parâmetro Q20, o ponto central do círculo do eixo secundário (Y em caso de eixo da ferramenta Z) no parâmetro Q21 e no raio do círculo no parâmetro Q22.

Função	Softkey
FN24: calcular DADOS DO CÍRCULO a partir de quatro pontos do círculo por exemplo FN24: Q20 = CDATE Q30	

Os pares de coordenadas de quatro pontos de círculo também têm que estar memorizados no parâmetro Q30 e nos sete parâmetros seguintes – aqui também até Q37.

O TNC memoriza então o ponto central do círculo do eixo principal (X em caso de eixo da ferramenta Z) no parâmetro Q20, o ponto central do círculo do eixo secundário (Y em caso de eixo da ferramenta Z) no parâmetro Q21 e no raio do círculo no parâmetro Q22.



Lembre-se que FN23 e FN24 perto do parâmetro de resultado escrevem automaticamente também por cima dos dois parâmetros seguintes.



10.6 Funções se/então com parâmetros Q

Aplicação

Ao determinar a função se/então, o TNC compara um parâmetro Q com um outro parâmetro Q ou com um valor numérico. Quando se cumpre a condição, o TNC continua com o programa de maquinação no LABEL programado atrás da condição (LABEL ver „Caracterizar sub-programas e repetições parciais dum programa”, na página 300). Se a condição não for cumprida, o TNC executa a frase a seguir.

Se quiser chamar um outro programa como sub-programa, programe sob o LABEL um PGM CALL.

Salto incondicionais

Salto incondicionais são saltos cuja condição é sempre (=incondicionalmente) cumprida.

FN9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Programar funções se/então

Premindo a softkey SALTAR, aparecem as funções se/então. O TNC mostra as seguintes softkeys:

Função	Softkey
FN9: SE E DIFERENTE, SALTO por exemplo FN9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25" Se são iguais dois valores ou parâmetros, salto para o Label indicado	
FN10: SE NÃO E DIFERENTE, SALTO por exemplo FN10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 Se ambos os valores ou parâmetros são diferentes, salto para o Label indicado	
FN11: SE É MAIOR, SALTO por exemplo FN11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5 Se o primeiro valor ou parâmetro é maior do que o segundo valor ou parâmetro, salto para o Label indicado	
FN12: SE NÃO E MENOR, SALTO por exemplo FN12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME" Se o primeiro valor ou parâmetro é menor do que o segundo valor ou parâmetro, salto para o Label indicado	



Abreviaturas e conceitos utilizados

IF	(ingl.)	Se
EQU	(em ingl. equal):	Igual
NE	(em ingl. not equal):	Não igual
GT	(em ingl. greater than):	Maior do que
LT	(em ingl. less than):	Menor do que
GOTO	(em ingl. go to):	Ir para



10.7 Controlar e modificar parâmetros Q

Procedimento

É possível controlar e também modificar (excepto no teste de programa) o parâmetro Q na elaboração, teste e execução em todos os modos de funcionamento.


- ▶ Se necessário, interromper a execução do programa (p.ex. premir tecla externa de STOP e a softkey PARAGEM INTERNA) ou parar o teste de programa.



- ▶ Chamar as funções de parâmetros Q: Premir a tecla Q INFO no modo de funcionamento memorização/edição do programa
- ▶ O TNC abre uma janela sobreposta na qual poderá introduzir a área desejada para a visualização do parâmetro Q ou do parâmetro String
- ▶ Escolha, nos modos de funcionamento Execução de programa frase a frase, Execução contínua de programa e Teste de programa, o programa de divisão do ecrã + Estado



- ▶ Escolha a softkey Programa + Q-PARAM
- ▶ Escolha a softkey LISTA DE PARÂMETROS Q
- ▶ O TNC abre uma janela sobreposta na qual poderá introduzir a área desejada para a visualização do parâmetro Q ou do parâmetro String
- ▶ Com a softkey CONSULTA PARÂMETRO Q (disponível apenas em funcionamento manual, execução contínua de programa e execução de programa frase a frase) poderá consultar parâmetros Q individualmente. Para atribuir um valor novo, escreva por cima do valor apresentado e aceite com OK.

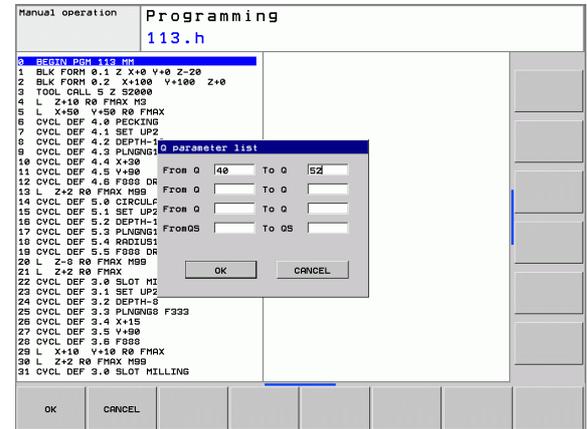

10.8 Funções auxiliares

Resumo

Premindo a softkey FUNÇ. ESPEC, aparecem as funções auxiliares. O TNC mostra as seguintes softkeys:

Função	Softkey	Página
FN14:ERRO Emitir avisos de erro		Página 328
FN16:IMPRIMIR F Emitir textos ou valores de parâmetro Q formatados		Página 330
FN18:LER SYS-DATUM Ler dados do sistema		Página 334
FN19:PLC Transmitir valores para o PLC		Página 343
FN20:AGUARDAR Sincronizar NC e PLC		Página 344
FN25:PRESET Memorizar o ponto de referência durante a execução do programa		Página 346
FN29:PLC transmitir até oito valores no PLC		Página 347
FN37:EXPORT exportar um parâmetro Q local ou um parâmetro QS num programa chamado		Página 348



FN14: ERROR: Emitir avisos de erro

Com a função FN14: ERROR você pode fazer emitir avisos comandados num programa, que estão pré-programados pelo fabricante da máquina ou pela HEIDENHAIN: quando o TNC atinge uma frase com FN 14 na execução ou no teste de um programa, interrompe-os e emite um aviso de erro. A seguir, deverá iniciar de novo o programa. Número de erro: Ver tabela em baixo.

Campo dos números de erro	Diálogo standard
0 ... 299	FN 14: Número de erro 0 299
300 ... 999	Diálogo dependente da máquina
1000 ... 1099	Avisos de erro internos (ver tabela à direita)



O fabricante da máquina pode modificar o comportamento standard da função **FN14:ERROR**. Consulte o manual da máquina!

Exemplo de frases NC

O TNC deve emitir um aviso de erro memorizado com o número de erro 254

180 FN14: ERROR = 254

Número de erro	Texto
1000	Ferramenta ?
1001	Falta o eixo da ferramenta
1002	Raio da ferramenta demasiado pequeno
1003	Raio da ferramenta demasiado grande
1004	Campo foi excedido
1005	Posição de início errada
1006	ROTAÇÃO não permitida
1007	FACTOR DE ESCALA não permitido
1008	ESPELHO não permitido
1009	Deslocação não permitida
1010	Falta avanço
1011	Valor de introdução errado
1012	Sinal errado
1013	Angulo não permitido
1014	Ponto de apalpação não atingível
1015	Demasiados pontos
1016	Introdução controversa
1017	CYCL incompleto
1018	Plano mal definido
1019	Programado um eixo errado
1020	Rotações erradas
1021	Correcção do raio indefinida
1022	Arredondamento não definido
1023	Raio de arredondamento demasiado grande
1024	Tipo de programa indefinido
1025	Sobreposição demasiado elevada
1026	Falta referência angular
1027	Nenhum ciclo de maquinaç. definido
1028	Largura da ranhura demasiado pequena
1029	Caixa demasiado pequena
1030	Q202 não definido
1031	Q205 não definido
1032	Introduzir Q218 maior do que Q219
1033	CYCL 210 não permitido
1034	CYCL 211 não permitido
1035	Q220 demasiado grande
1036	Introduzir Q222 maior do que Q223
1037	Introduzir Q244 maior do que 0
1038	Introduzir Q245 diferente de Q246
1039	Introduzir campo angular < 360°
1040	Introduzir Q223 maior do que Q222
1041	Q214: Não é permitido 0



Número de erro	Texto
1042	Sentido de deslocação não definido
1043	Nenhuma tabela de pontos zero activada
1044	Erro de posição: centro 1º eixo
1045	Erro de posição: centro 2º eixo
1046	Furo demasiado pequeno
1047	Furo demasiado grande
1048	Ilha demasiado pequena
1049	Ilha demasiado grande
1050	Caixa demasiado pequena: acabamento 1.A.
1051	Caixa demasiado pequena: acabamento 2.A.
1052	Caixa demasiado grande: desperdício 1.A.
1053	Caixa demasiado grande: desperdício 2.A.
1054	Ilha demasiado pequena: desperdício 1.A.
1055	Ilha demasiado pequena: desperdício 2.A.
1056	Ilha demasiado grande: acabamento 1.A.
1057	Ilha demasiado grande: acabamento 2.A.
1058	TCHPROBE 425: erro dimensão máxima
1059	TCHPROBE 425: erro dimensão mínima
1060	TCHPROBE 426: erro dimensão máxima
1061	TCHPROBE 426: erro dimensão mínima
1062	TCHPROBE 430: Diâmetro demasiado grande
1063	TCHPROBE 430: Diâmetro demasiado pequeno
1064	Nenhum eixo de medição definido
1065	Excedida tolerância de rotura da ferr.ta
1066	Introduzir Q247 diferente de 0
1067	Introduzir valor Q247 maior do que 5
1068	Tabela de pontos zero?
1069	Introduzir tipo de fresagem Q351 diferente de 0
1070	Reduzir a profundidade de rosca
1071	Executar a calibração
1072	Exceder tolerância
1073	Activado o processo a partir duma frase
1074	ORIENTAÇÃO não permitida
1075	3DROT não permitido
1076	Activar 3DROT
1077	Introduzir profundidade negativa
1078	Q303 indefinido no ciclo de medição!
1079	Eixo da ferramenta não permitido
1080	Valores calculados errados
1081	Pontos de medição controversos
1082	Introduzir erradamente a altura segura
1083	Modo de penetração controverso
1084	Ciclo de maquinação não permitido



Número de erro	Texto
1085	Linha está protegida contra escrita
1086	Medida excedente maior que a profundidade
1087	Nenhum ângulo de ponta definido
1088	Dados controversos
1089	Não é permitida posição da ranhura 0
1090	Introduzir passo diferente de 0

FN16: F-PRINT: Emitir textos e valores de parâmetro Q formatados

Com a função FN 16: F-PRINT, você pode transmitir valores de parâmetros Q e textos formatados para a conexão de dados, por exemplo, para uma impressora. Se você emitir os valores internamente ou se os emitir para uma calculadora, o TNC memoriza os dados no ficheiro que você definiu na frase FN 16.

Para emitir um texto formatado e os valores dos parâmetros Q, com o editor de texto do TNC crie um ficheiro de texto onde determina os formatos e os parâmetros Q que pretende emitir.

Exemplo para um ficheiro de texto que determina o formato da emissão:

```
"REGISTO DE MEDIÇÃO CENTRO DE GRAVIDADE RODA DE PALETES";
```

```
"DATA: %2d-%2d-%4d", DIA, MÊS, AN04;
```

```
"HORA: %2d:%2d:%2d", HORA, MIN, SEG;
```

```
"_____";
```

```
"QUANTIDADE DE VALORES DE MEDIÇÃO: = 1";
```

```
"*****"; #
```

```
"X1 = %9.3LF", Q31;
```

```
"Y1 = %9.3LF", Q32;
```

```
"Z1 = %9.3LF", Q33;
```

```
"*****";
```



Para criar ficheiros de texto, utilize as seguintes funções de formatação:

Sinal especial	Função
"....."	Determinar em cima o formato de emissão para o texto e as opções entre aspas
%9.3LF	Determinar o formato para parâmetros Q: 9 posições no total (incl. ponto decimal), das quais 3 posições depois da vírgula, Long, Floating (número decimal)
%S	Formato para opção de texto
,	Sinal de separação entre o formato de emissão e o parâmetro
;	sinal de fim de frase, linha finalizada

Para se poder emitir diferentes informações no ficheiro de registo, estão à disposição as seguintes funções:

Palavra passe	Função
CALL_PATH	Emitir o nome do caminho do programa NC, onde está a função FN16. Exemplo: "Programa de medição: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Fecha o ficheiro onde você escreve com FN16. Exemplo: M_CLOSE;
L_ENGLISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em inglês
L_GERMAN	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em alemão
L_CZECH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em checo
L_FRENCH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em francês
L_ITALIAN	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em italiano
L_SPANISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em espanhol
L_SWEDISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em sueco
L_DANISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em dinamarquês
L_FINNISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em finlandês



Palavra passe	Função
L_DUTCH	Emitir texto só em caso de idioma de diálogo holandês
L_POLISH	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em polaco
L_HUNGARIA	Texto só em caso de idioma de diálogo Emitir em húngaro
L_ALL	Emitir texto dependente do idioma de diálogo
HOUR	Número de horas do tempo real
MIN	Número de minutos do tempo real
SEC	Número de segundos do tempo real
DAY	Dia do tempo real
MONTH	Mês como número do tempo real
STR_MONTH	Mês como abreviatura a partir do tempo real
YEAR2	Quantidade de anos duas posições a partir do tempo real
YEAR4	Quantidade de anos quatro posições a partir do tempo real

No programa de maquinação, programe FN16: F-PRINT para activar a emissão:

```
96 FN16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/RS232:\PROT1.TXT
```

O TNC emite então o ficheiro PROT1.TXT por meio da interface serial:

REGISTO DE MEDIÇÃO CENTRO DE GRAVIDADE RODA DE PALETES

DATA: 27:11:2001

HORA: 8:56:34

QUANTIDADE DE VALORES DE MEDIÇÃO: = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000





Se utilizar FN 16 variadas vezes no programa, o TNC memoriza todos os textos no ficheiro que você tiver determinado por ocasião da primeira função FN 16. Só é feita a emissão do ficheiro se o TNC ler a frase END PGM, se você premir a tecla de Stop do NC ou se você fechar o ficheiro com M_CLOSE.

Programar na frase FN16, o ficheiro de formato e o ficheiro de registo, respectivamente com a extensão.

Se você indicar simplesmente o nome do ficheiro como nome de caminho do ficheiro de registo, o TNC memoriza o ficheiro de registo no directório onde está o programa NC, com a função FN16.

Pode-se emitir um máximo de 32 parâmetros Q por linha no ficheiro de descrição do formato.



FN18: SYS-DATUM READ: Ler dados do sistema

Com a função FN 18: SYS-DATUM READ, você pode ler dados de sistema e memorizá-los em parâmetros Q. A selecção da data do sistema faz-se por um número de grupo (N.º ID), um número e se necessário por um índice.

Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
Info. sobre programa, 10	3	-	Número de ciclo de maquinação activado
	103	Nummer do parâmetro Q	Relevante dentro de ciclos NC; para perguntar se o parâmetro Q indicado em IDX no correspondente CYCLE DEF foi indicado explicitamente.
Endereços de ramos do sistema, 13	1	-	Label, para eles em M2/M30 saltou, em vez de terminar o programa actual valor = 0: M2/M30 actua normalmente
	2	-	Label para eles em FN14: ERROR com reacção NC-CANCEL saltou, em vez de interromper o programa com um erro. O número de erro programado no comando FN14 pode ser lido em ID992 NR14. Valor = 0: FN14 actua normalmente
	3	-	Label para ele saltou por erro de servidor interno (SQL, PLC, CFG), em vez de interromper o programa com um erro. Valor = 0: Erro de servidor actua normalmente.
Estado da máquina, 20	1	-	Número de ferramenta activado
	2	-	Número de ferramenta preparado
	3	-	Eixo de ferramenta activado 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Rotações da ferramenta programadas
	5	-	Estado activado da ferramenta: -1=indefinido, 0=M3 activo, 1=M4 activo, 2=M5 depois de M3, 3=M5 depois de M4
	8	-	Estado do refrigerante: 0=desligado, 1=ligado
	9	-	Avanço activado
	10	-	Índice da ferr.ta preparada
	11	-	Índice da ferr.ta activada
Dados do canal, 25	1	-	Número do canal
Parâmetro de ciclo, 30	1	-	Distância de segurança ciclo de maquinação activado
	2	-	Profundidade de furar/profundidade de fresar ciclo de maquinação activado



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
	3	-	Profundidade de passo ciclo de maquinação activado
	4	-	Avanço em aprofundamento de ciclo de maquinação activado
	5	-	Primeiro comprimento lateral do ciclo de caixa rectangular
	6	-	Segundo comprimento lateral do ciclo de caixa rectangular
	7	-	Primeiro comprimento lateral do ciclo de ranhura
	8	-	Segundo comprimento lateral do ciclo de ranhura
	9	-	Raio ciclo caixa circular
	10	-	Avanço ao fresar ciclo de maquinação activado
	11	-	Sentido de rotação ciclo de maquinação activado
	12	-	Tempo de espera ciclo de maquinação activado
	13	-	Passo de rosca ciclo 17, 18
	14	-	Medida excedente de acabamento ciclo de maquinação activado
	15	-	Ângulo de desbaste ciclo de maquinação activado
	15	-	Ângulo de desbaste ciclo de maquinação activado
	21	-	Ângulo de apalpação
	22	-	Curso de apalpação
	23	-	Avanço de apalpação
Estado modal, 35	1	-	Cotação: 0 = valor absoluto (G90) 1 = valor incremental (G91)
Dados para tabelas SQL, 40	1	-	Código de resultado para último comando SQL
Dados da tabela de ferramentas, 50	1	Nº ferrta.	Longitude da ferramenta
	2	Nº ferrta.	Raio da ferramenta
	3	Nº ferrta.	Raio da ferramenta R2
	4	Nº ferrta.	Medida excedente da longitude da ferrta. DL
	5	Nº ferrta.	Medida excedente do raio da ferrta. DR
	6	Nº ferrta.	Medida excedente do raio da ferrta. DR2



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
	7	Nº ferrta.	Bloqueio da ferrta. (0 ou 1)
	8	Nº ferrta.	Número da ferrta. gémea
	9	Nº ferrta.	Máximo tempo de vida TIME1
	10	Nº ferrta.	Máximo tempo de vida TIME2
	11	Nº ferrta.	Tempo de vida actual CUR. TIME
	12	Nº ferrta.	Estado do PLC
	13	Nº ferrta.	Máxima longitude da lâmina LCUTS
	14	Nº ferrta.	Máximo ângulo de aprofundamento ANGLE
	15	Nº ferrta.	TT: Quantidade de lâminas CUT
	16	Nº ferrta.	TT: Tolerância de desgaste longitude LTOL
	17	Nº ferrta.	TT: Tolerância de desgaste raio RTOL
	18	Nº ferrta.	TT: Sentido de rotação DIRECT (0=positivo/ 1=negativo)
	19	Nº ferrta.	TT: Desvio do plano R-OFFS
	20	Nº ferrta.	TT: Desvio da longitude L-OFFS
	21	Nº ferrta.	TT: Tolerância de rotura longitude LBREAK
	22	Nº ferrta.	TT: Tolerância de rotura raio RBREAK
	23	Nº ferrta.	Valor PLC
	24	Nº ferrta.	Desvio central do apalpador eixo principal CAL-OF1
	25	Nº ferrta.	Desvio central do apalpador eixo secundário CAL-OF2
	26	Nº ferrta.	Ângulo da ferramenta ao calibrar CAL-ANG
	27	Nº ferrta.	Tipo de ferramenta para a tabela de posições
	28	Nº ferrta.	Número de rotações máximo NMAX
Dados da Tabela de Posições, 51	1	Nº posição	Número da ferramenta
	2	Nº posição	Ferramenta especial: 0=não, 1=sim
	3	Nº posição	Posição fixa: 0=não, 1=sim
	4	Nº posição	posição fixa 0=não, 1=sim
	5	Nº posição	Estado do PLC



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
Número de posição duma ferramenta na tabela de posições, 52	1	Nº ferrta.	Número de posição
	2	Nº ferrta.	Número do armazém de ferramentas
Valor programado directamente segundo TOOL CALL, 60	1	-	Número da ferramenta T
	2	-	Eixo de ferramenta activado 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Rotações da ferramenta S
	4	-	Medida excedente da longitude da ferrta. DL
	5	-	Medida excedente do raio da ferrta. DR
	6	-	TOOL CALL automática 0 = Sim, 1 = Não
	7	-	Medida excedente do raio da ferrta. DR2
	8	-	Índice da ferramenta
	9	-	Avanço activado
Valor programado directamente segundo TOOL DEF, 61	1	-	Número da ferramenta T
	2	-	Longitude
	3	-	Raio
	4	-	Índice
	5	-	Dados da ferramenta programados em TOOL DEF 1 = Sim, 0 = Não
Correcção da ferr.ta activada, 200	1	1 = sem medida excedente 2 = com medida excedente 3 = com medida excedente e medida excedente a partir de TOOL CALL	Raio activo



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
	2	1 = sem medida excedente 2 = com medida excedente 3 = com medida excedente e medida excedente a partir de TOOL CALL	Longitude activa
	3	1 = sem medida excedente 2 = com medida excedente 3 = com medida excedente e medida excedente a partir de TOOL CALL	Raio de arredondamento
Transformações activas, 210	1	-	Rotação básica em funcionamento manual
	2	-	Rotação programada com o ciclo 10
	3	-	Eixo espelho activado
			0: Espelho não activado
			+1: Eixo X reflectido
			+2: Eixo Y reflectivo
			+4: Eixo Z reflectido
			+64: Eixo U reflectivo
			+128: Eixo V reflectido
			+256: Eixo W reflectido
			Combinações = soma dos diferentes eixos
	4	1	Factor de escala eixo X activado
	4	2	Factor de escala eixo Y activado
	4	3	Factor de escala eixo Z activado
	4	7	Factor de escala eixo U activado
	4	8	Factor de escala eixo V activado
	4	9	Factor de escala eixo W activado
	5	1	3D-ROT eixo A
	5	2	3D-ROT eixo B
	5	3	3D-ROT eixo C



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado	
	6	-	Inclinação do plano de maquinação activa/não activa (-1/0) no modo de funcionamento da execução de um programa	
	7	-	Inclinação do plano de maquinação activa/não activa (-1/0) no modo de funcionamento manual	
Deslocamento do ponto zero activado, 220	2	1	Eixo X	
		2	Eixo Y	
		3	Eixo Z	
		4	Eixo A	
		5	Eixo B	
		6	Eixo C	
		7	Eixo U	
		8	Eixo V	
		9	Eixo W	
Campo de deslocação, 230	2	1 a 9	Interruptor de fim-de-curso de software negativo de eixo 1 a 9	
		3	1 a 9	Interruptor de fim-de-curso de software negativo de eixo 1 a 9
		5	-	Interruptor final do software ligado ou desligado: 0 = ligado, 1 = desligado
Posição nominal no sistema REF, 240	1	1	Eixo X	
		2	Eixo Y	
		3	Eixo Z	
		4	Eixo A	
		5	Eixo B	
		6	Eixo C	
		7	Eixo U	
		8	Eixo V	
		9	Eixo W	
Posição actual no sistema de coordenadas activado, 270	1	1	Eixo X	
		2	Eixo Y	



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
		3	Eixo Z
		4	Eixo A
		5	Eixo B
		6	Eixo C
		7	Eixo U
		8	Eixo V
		9	Eixo W
Apalpador digital TS, 350	50	1	Tipo de apalpador
		2	Linha na tabela de apalpador
	51	-	Longitude efectiva
	52	1	Raio anel de calibração
		2	Raio de arredondamento
	53	1	Desvio central (eixo principal)
		2	Desvio central (eixo secundário)
	54	-	Direcção do desvio central relativo à ferramenta 0º
		2	Desvio central do eixo secundário
	55	1	Marcha rápida
		2	Avanço de medição
	56	1	Máximo caminho de medição
		2	Distância de segurança
	57	1	Orientação da ferramenta possível 0 = Não, 1 = Sim
		2	Ângulo da orientação da ferramenta em graus
Ponto de referência a partir do ciclo do apalpador, 360	1	1 a 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Último ponto de referência de um ciclo do apalpador manual ou último ponto de apalpação a partir do ciclo 0 sem correcção da longitude do apalpador, mas com correcção do raio do apalpador (sistema de coordenadas da peça)
		2	Último ponto de referência de um ciclo do apalpador manual ou último ponto de apalpação a partir do ciclo 0 sem correcção da longitude do apalpador e do raio do apalpador (sistema de coordenadas da máquina)



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
	3	1 a 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Resultado de medição do ciclo 0 e 1 do apalpador sem correcção do raio do apalpador e da longitude do apalpador
	4	1 a 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Último ponto de referência de um ciclo do apalpador manual ou último ponto de apalpação a partir do ciclo 0 sem correcção da longitude do apalpador e do raio do apalpador (sistema de coordenadas da peça)
	10	-	Orientação da ferramenta
Valor da tabela de pontos zero activada no sistema de coordenadas activado, 500	Linha	Coluna	Leitura dos valores
Leitura dos dados da ferramenta actual, 950	1	-	Longitude L da ferramenta
	2	-	Raio R da ferramenta
	3	-	Raio da ferramenta R2
	4	-	Medida excedente da longitude da ferrta. DL
	5	-	Medida excedente do raio da ferrta. DR
	6	-	Medida excedente do raio da ferrta. DR2
	7	-	Bloqueio da ferramenta TL: 0 = Não bloqueada, 1 = Bloqueada
	8	-	Número da ferramenta. gémea RT
	9	-	Máximo tempo de vida TIME1
	10	-	Máximo tempo de vida TIME2
	11	-	Tempo de vida actual CUR. TIME
	12	-	Estado do PLC
	13	-	Máxima longitude da lâmina LCUTS
	14	-	Máximo ângulo de aprofundamento ANGLE
	15	-	TT: Quantidade de lâminas CUT
	16	-	TT: Tolerância de desgaste longitude LTOL
	17	-	TT: Tolerância de desgaste raio RTOL
	18	-	TT: Direcção de rotação DIRECTA 0 = Positiva, -1 = Negativa
	19	-	TT: Desvio do plano R-OFFS R = 99999,9999



Nome do grupo, N.º de Ident.	Número	Índice	Significado
	20	-	TT: Desvio da longitude L-OFFS
	21	-	TT: Tolerância de rotura longitude LBREAK
	22	-	TT: Tolerância de rotura raio RBREAK
	23	-	Valor PLC
	24	-	Tipo de ferramenta TIPO 0 = Fresa, 21 = Apalpador
Ciclos do apalpador, 990	1	-	Processo de aproximação: 0 = comportamento standard 1 = Raio efectivo, distância de segurança nula
	2	-	0 = supervisão do sensor desligada 1 = supervisão do sensor ligada
Estado de execução, 992	10	-	Activado o processo a partir duma frase 1 = sim, 0 = não
	11	-	Fase de procura
	14	-	Número dos últimos erros FN14
	16	-	Execução verdadeira activa 1 = execução, 2 = simulação

Exemplo: atribuir o valor do factor de escala activo ao eixo Z a Q25

55 FN18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3



FN19: PLC: Transmitir valores para o PLC

Com a função FN 19: PLC, você pode transmitir até dois valores numéricos ou parâmetros Q para o PLC.

Larguras de etapas e unidades: 0,1 e/ou 0,0001°

Exemplo: transmitir o valor numérico 10 (corresponde a 1µm ou 0,001°) para o PLC

56 FN19: PLC=+10/+Q3



FN20: WAIT FOR: Sincronizar NC e PL



Você só pode usar esta função em consonância com o fabricante da máquina!

Com a função FN 20: WAIT FOR você pode usar durante a execução do programa uma sincronização entre o NC e o PLC. O TNC pára a maquinação enquanto não se tiver cumprido a condição programada na frase FN 20. Para isso, o TNC pode verificar os seguintes operandos do PLC:

Operando de PLC	Abreviatura	Margem de direcção
Marca	M	0 a 4999
Entrada	I	0 a 31, 128 a 152 64 a 126 (primeira PL 401 B) 192 a 254 (segunda PL 401 B)
Saída	O	0 a 30 32 a 62 (primeira PL 401 B) 64 a 94 (segunda PL 401 B)
Contador	C	48 a 79
Temporizador	T	0 a 95
Byte	B	0 a 4095
Palavra	W	0 a 2047
Dupla palavra	D	2048 a 4095

Com o TNC 320, a HEIDENHAIN fornece pela primeira vez um comando com uma interface alargada para comunicação entre o PLC e o NC. Trata-se de uma nova e simbólica Application Programmer Interface (**API**). A interface normal do PLC-NC até agora existente continua a existir paralelamente e pode ser utilizada em alternativa. O fabricante da máquina determina se é utilizada a nova ou a antiga API do TNC. Introduza o nome do operando simbólico como string para aguardar pelo estado definido do operando simbólico.

Na frase FN 20 permitem-se as seguintes condições:

Condição	Abreviatura
Igual	==
Menor do que	<
Maior do que	>
Menor-igual	<=
Maior-igual	>=



**Exemplo: parar a execução do programa enquanto o PLC não
fixar a marca 4095 em 1**

```
32 FN20: WAIT FOR M4095==1
```

**Exemplo: parar a execução do programa enquanto o PLC não
fixar o operando simbólico em 1**

```
32 FN20: APISPIN[0].NN_SPICONTROLINPOS==1
```



FN25: PRESET: Memorização do novo ponto de referência



Você só pode programar esta função se tiver introduzido o código numérico 555343, ver „Introduzir o código”, na página 403.

Com a função FN 25: PRESET durante a execução do programa, você pode memorizar um novo ponto de referência num eixo seleccionável.

- ▶ Seleccionar parâmetros Q: premir a tecla Q (situada no campo para introdução de valores numéricos, à direita). A régua de softkeys indica as funções dos parâmetros Q.
- ▶ Seleccionar funções auxiliares: Premir a Softkey FUNÇÕES ESPECIAIS.
- ▶ Seleccionar FN25: comutar a régua de softkeys para o segundo plano, premir a softkey FN25 MEMORIZAR MEMORIZ.P.REF.
- ▶ **Eixo?**: introduza o eixo onde quer memorizar um novo ponto de referência; confirmar com a tecla ENT
- ▶ **Valor a converter?**: introduzir a coordenada no sistema de coordenadas activado onde você quer memorizar o novo ponto de referência
- ▶ **Novo ponto de referência?**: introduzir a coordenada que o valor a converter deve ter no novo sistema de coordenadas

Exemplo: memorizar na coordenada actual X+100 o novo ponto de referência

56 FN25: PRESET = X/+100/+0

Exemplo: a coordenada actual Z+50 deve ter no novo sistema de coordenadas o valor -20

56 FN25: PRESET = Z/+50/-20



FN29: PLC: Transmitir valores para o PLC

Com a função FN 29: PLC, você pode transmitir até oito valores numéricos ou parâmetros Q para o PLC.

Larguras de etapas e unidades: 0,1 e/ou 0,0001°

Exemplo: transmitir o valor numérico 10 (corresponde a 1µm ou 0,001°) para o PLC

56 FN29: PLC=+10/+Q3/+Q8/+7/+1/+Q5/+Q2/+15



FN37: EXPORT

Precisa da função FN37: EXPORT, se efectuar ciclos próprios e os pretender ligar no TNC. Os parâmetros Q 0-99 são válidos nos ciclos apenas localmente. Isto significa que os parâmetros Q só são válidos no programa onde forem definidos. Com a função FN 37: EXPORT poderá exportar os parâmetros Q válidos localmente para um outro programa (que se pretende chamar).

Exemplo: O parâmetro Q local Q25 é exportado

```
56 FN37: EXPORT Q25
```

Exemplo: os parâmetros Q locais Q25 até Q30 são exportados

```
56 FN37: EXPORT Q25 - Q30
```



O TNC exporta o valor que o parâmetro tem no momento do comando EXPORT.

O parâmetro é exportado apenas para o programa chamado imediatamente.



10.9 Acessos de tabela com indicações SQL

Introdução

Os acessos de tabela são programados no TNS com indicações SQL na margem de uma „Transacção“. Uma transacção é constituída por várias indicações SQL que asseguram uma maquinação ordenada das entradas da tabela.



As tabelas são configuradas pelo fabricante da máquina. Os nomes e designações, necessários como parâmetros para indicações SQL, são também por ele determinados.

Conceitos utilizados em seguida:

- **Tabela:** uma tabela é constituída por x colunas e y linhas. São memorizadas sob a forma de ficheiros na gestão de ficheiros do TNC e são acessíveis através de caminhos e de nomes de ficheiros (=nome da tabela). Como alternativa ao acesso por caminho ou nome do ficheiro, podem ser utilizados sinónimos.
- **Colunas:** o número e a designação das colunas são determinados na configuração da tabela. A designação das colunas é utilizada no acesso através de várias indicações SQL.
- **Linhas:** o número de linhas é variável. É possível acrescentar novas linhas. Não são deslocados nenhuns números de linha ou algo análogo. No entanto, é possível seleccionar linhas devido ao conteúdo das colunas. Apagar linhas só é possível no editor da tabela e não através do programa NC.
- **Célula:** Cruzamento de uma coluna com uma linha.
- **Entrada de tabela:** Conteúdo de uma linha
- **Conjunto de resultados:** durante uma transacção as linhas e colunas seleccionadas geridas no conjunto de resultados. Considere o conjunto de resultados como „memória intermédia“, que retoma temporariamente a quantidade de linhas e colunas seleccionadas. (Conjunto de resultados = quantidade de resultados).
- **Sinónimo:** Com este termo é descrito um nome para uma tabela, que é utilizado em vez de um caminho ou nome do ficheiro. Os sinónimos são determinados pelo fabricante da máquina nos dados de configuração.



Uma transacção

Por princípio, uma transacção é constituída pelas acções:

- aceder à tabela (ficheiro), seleccionar linhas e transferir para o conjunto de resultados.
- ler linhas do conjunto de resultados, alterar e/ou acrescentar novas linhas.
- Encerrar a transacção. Aquando de alterações/extensões as linhas do conjunto de resultados são aceites na tabela (ficheiro).

No entanto, são necessárias outras acções, para que as entradas da tabela possam ser trabalhadas no programa NC e uma alteração paralela de linhas de tabela iguais sejam evitadas. Daí produz-se o seguinte **Processo de uma transacção**:

- 1 Para cada coluna a trabalhar é especificado um parâmetro Q. O parâmetro Q é ordenado na coluna – é „ligado“ (**SQL BIND...**).
- 2 Aceder à tabela (ficheiro), seleccionar linhas e transferir para o conjunto de resultados. Para além disso, defina que colunas devem ser aceites no conjunto de resultados (**SQL SELECT...**).


Poderá bloquear as linhas seleccionadas „“. Em seguida, podem aceder a estas linhas outros processos para leitura, que não alteram as entradas da tabela. Deverá bloquear sempre as linhas seleccionadas, se forem efectuadas alterações (**SQL SELECT ... PARA ACTUALIZAÇÃO**).

- 3 Ler linhas do conjunto de resultados, alterar e/ou acrescentar novas linhas:
 - Aceitar uma linha do conjunto de resultados no parâmetro Q do programa NC (**SQL FETCH...**)
 - Preparar alterações nos parâmetros Q e transferir para uma linha do conjunto de resultados (**SQL UPDATE...**)
 - Preparar novas linhas de tabela nos parâmetros Q e transmitir como linha nova para o conjunto de resultados (**SQL INSERT...**)
- 4 Encerrar transacção.
 - As entradas de tabelas são alteradas/completadas: Os dados são aceites do conjunto de resultados na tabela (ficheiro). São agora memorizadas no ficheiro. Os eventuais bloqueios são anulados, o conjunto de resultados é activado (**SQL COMMIT...**).
 - As entradas de tabelas não **são** alteradas/completadas (apenas acessos que podem ser lidos): Os eventuais bloqueios são anulados, o conjunto de resultados é activado (**SQL ROLLBACK... SEM ÍNDICE**).

É possível trabalhar várias transacções em paralelo.



Finalize incondicionalmente uma transacção iniciada - mesmo se utilizar acessos exclusivamente de leitura. Apenas assim será garantido que as alterações/extensões não serão perdidas, os bloqueios serão eliminados e o conjunto de resultados será activado.

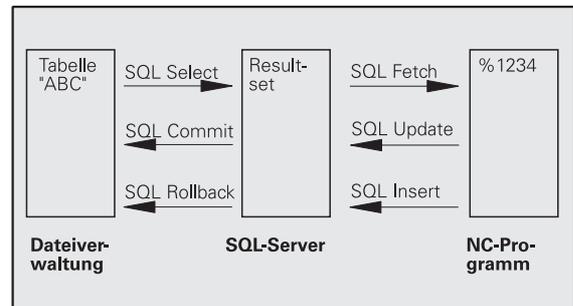

Conjunto de resultados

As linhas seleccionadas dentro do conjunto de resultados são numeradas por ordem crescente, começando no 0. Esta numeração é designada como **Índice**. No acesso para leitura e escrita, o índice é fornecido e assim uma linha corresponde especificamente ao conjunto de resultados.

Frequentemente é conveniente atribuir por ordem as linhas do conjunto de resultados. Isso é possível através da definição de uma coluna da tabela, que contém os critérios de ordenação. É escolhida ainda uma sequência ascendente ou descendente (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

A linha seleccionada, que foi aceite no conjunto de resultados, é acedida com a **HANDLE**. Todas as seguintes indicações SQL utilizam a Handle como referência nesta „quantidade de linhas e colunas seleccionadas“.

Aquando do encerramento de uma transacção a Handle é activada novamente (**SQL COMMIT...** ou **SQL ROLLBACK...**). Isso já não será válido.


Poderá trabalhar ao mesmo tempo vários conjuntos de resultados. O servidor SQL fornece para cada indicação de selecção uma nova Handle.

„Ligar“ parâmetro Q à coluna

O programa NC não tem acesso directo às entradas de tabela no conjunto de resultados. Os dados devem ser transferidos para o parâmetro Q. Com o procedimento inverso os dados são preparados primeiro nos parâmetros Q e, em seguida, transferidos para o conjunto de resultados.

Com **SQL BIND ...** determine que colunas de tabela devem ser representadas em que parâmetros Q. Os parâmetros Q são „ligados“ (ordenados) às colunas. As colunas que não estiverem „ligadas“ a parâmetros Q, não serão tidas em conta no processo de leitura/escrita.

Se for gerada uma nova linha de tabela com **SQL INSERT...**, as colunas que não estiverem „ligadas“ aos parâmetros Q são ocupadas por valores predefinidos.

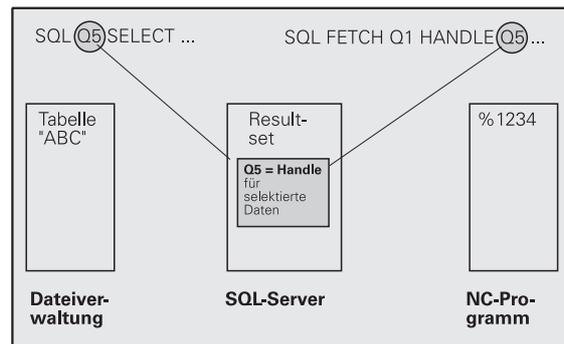

Programar Indicações SQL

As indicações SQL são programadas no modo de funcionamento Memorizar/Editar programa:

- ▶ Seleccionar funções SQL: Premir a softkey SQL
- ▶ Seleccionar indicações SQL através de softkey (ver Resumo) ou premir a softkey **SQL EXECUTE** e programar indicações SQL

Resumo das softkeys

Função	Softkey
SQL EXECUTE „Programar indicações de selecção“	SQL EXECUTE
SQL BIND Ligar parâmetros Q na coluna da tabela „“ (ordenar)	SQL BIND
SQL FETCH Ler linhas da tabela do conjunto de resultados e colocar nos parâmetros Q	SQL FETCH
SQL UPDATE Colocar dados dos parâmetros Q numa linha de tabela disponível do conjunto de resultados	SQL UPDATE
SQL INSERT Colocar dados dos parâmetros Q numa linha de tabela nova do conjunto de resultados	SQL INSERT
SQL COMMIT Transferir linhas de tabela do conjunto de resultados para a tabela e finalizar a transacção.	SQL COMMIT
SQL ROLLBACK <ul style="list-style-type: none"> ■ ÍNDICE não programado: Rejeitar alterações/ extensões existentes e finalizar transacção. ■ ÍNDICE programado: a linha indexada permanece no conjunto de resultados – todas as outras linhas são removidas do conjunto de resultados. A transacção não é finalizada. 	SQL ROLLBACK



SQL BIND

SQL BIND „liga“ um parâmetro Q a uma coluna da tabela. As instruções SQL Fetch, Update e Insert valorizam esta „ligação“ (ordenação) na transferência de dados entre o conjunto de resultados e o programa NC.

Uma **SQL BIND** sem nome de tabela e de coluna anula a ligação. A ligação termina o mais tardar com o final do programa NC ou do subprograma.



- Poderá programar inúmeras „ligações pretendidas“. Nos processos de leitura/escrita são consideradas exclusivamente as colunas que são fornecidas nas indicações de selecção.
- **SQL BIND...** deve ser programado **antes** das indicações Fetch, Update ou Insert. É possível programar uma indicação de selecção sem indicações de ligação anteriores.
- Se produzir colunas na indicação de selecção, para as quais não existe „ligação“ programada, isso terá como resultado um erro nos processos de leitura/escrita (interrupção do programa).

SQL BIND

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** Parâmetro Q que foi „ligado“ (ordenado) à coluna da tabela.
- ▶ **Banco de dados: Nome da coluna:** Forneça os nomes das tabelas e a descrição das colunas – separado por „.“.
 - Nome das tabelas:** Sinónimo ou caminho e nome de ficheiro desta tabela. O sinónimo é introduzido directamente – o caminho e o nome do ficheiro devem estar entre aspas.
 - Descrição das colunas:** descrição das colunas das tabelas determinada nos dados de configuração

Beispiel: Ligar parâmetros Q na coluna da tabela

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

Beispiel: Anular ligação

```
91 SQL BIND Q881
```

```
92 SQL BIND Q882
```

```
93 SQL BIND Q883
```

```
94 SQL BIND Q884
```



SQL SELECT

SQL SELECT selecciona as linhas das tabelas e transfere-as para o conjunto de resultados.

O servidor SQL coloca os dados em linhas no conjunto de resultados. As linhas são numeradas em sequência começando pelo 0. O número das linhas, o **ÍNDICE**, é utilizado nos comandos SQL Fetch e Update.

Na opção **SQL SELECT...WHERE...** forneça os critérios de selecção. Desta forma o número de linhas a transferir pode ser limitado. Se não utilizar esta opção, todas as linhas da tabela são transferidas.

Na opção **SQL SELECT...ORDER BY...** forneça os critérios de ordenação. É constituída pela descrição das colunas e pela palavra-passe para ordenação crescente/decrescente. Se não utilizar esta opção, as linhas são colocadas numa qualquer sequência.

Com a opção **SQL SELECT...FOR UPDATE** bloqueia as linhas seleccionadas para outras indicações. Outras indicações podem continuar a ler estas linhas, mas não alterá-las. Utilize esta opção incondicionalmente quando efectuar alterações às entradas das tabelas.

Conjunto de resultados vazio: Se não existirem linhas que correspondam aos critérios de selecção, o servidor SQL fornece uma Handle válida, mas não entradas da tabela.

Beispiel: seleccionar todas as linhas das tabelas

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

. . .

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

Beispiel: Selecção das linhas das tabelas com a opção WHERE

. . .

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE WHERE MESS_NR<20"
```

Beispiel: Selecção das linhas das tabelas com a opção WHERE e parâmetro Q

. . .

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE WHERE
MESS_NR==:'Q11'"
```

Beispiel: Definição do nome da tabela através do caminho e nome do ficheiro

. . .

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM 'V:\TABLE\TAB_EXAMPLE' WHERE
MESS_NR<20"
```



- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** Parâmetro Q para a Handle. O servidor SQL fornece a Handle para as linhas e colunas do grupo seleccionado com as indicações de selecção actuais. Em caso de erro (a selecção não pôde ser feita) o servidor SQL apresenta a indicação „1“. Um „0“ significa uma Handle não válida.
- ▶ **Banco de dados: Texto de comando do SQL:** com os seguintes elementos:

SELECT (palavra-passe): conhecimento dos comandos do SQL

Descrições das colunas de tabela a transferir – várias colunas com separação por „,“ (ver exemplo). Para todas as colunas aqui indicadas devem existir parâmetros Q „ligados“.

FROM Nome das tabelas: Sinónimo ou caminho e nome de ficheiro desta tabela. O sinónimo é introduzido directamente – o caminho e o nome das tabelas devem estar entre aspas (ver exemplo).

Opcional:

WHERE critérios de selecção: Um critério de selecção é constituído por uma descrição de coluna, uma condição (ver tabela) e um valor de comparação. Poderá reunir vários critérios de selecção com indicações lógicas E ou OU.

Podem programar um valor de comparação directamente ou num parâmetro Q. Um parâmetro Q é introduzido com „:“ e inserido entre apóstrofes (ver exemplo).

Opcional:

ORDER BY descrição de colunas **ASC** para ordenação crescente – ou

ORDER BY descrição de colunas **ASC** para ordenação decrescente

Se for programado **ASC** ou **DESC**, a ordenação crescente será válida como ajuste predefinido. As linhas seleccionadas são ordenadas segundo a coluna indicada apresentada.

Opcional:

FOR UPDATE (palavra-passe): As colunas seleccionadas são bloqueadas para o acesso de escrita de outros processos.



Condição	Programação
igual	= ==
diferente	!= <>
inferior	<
inferior ou igual	<=
maior	>
maior ou igual	>=
Reunir várias condições:	
Lógico E	AND
Lógico OU	OR



SQL FETCH

SQL FETCH lê a linha acedida com o **ÍNDICE** a partir do conjunto de resultados e coloca a entrada da tabela no parâmetro Q „ligado“ (ordenado). O conjunto de resultados é acedido com a **HANDLE**.

SQL FETCH considera todas as colunas apresentadas na indicação de selecção.

SQL FETCH

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** parâmetro Q em que o servidor SQL regista o resultado:
0: não é produzido erro
1: produzido erro (Handle errada ou índice demasiado grande)
- ▶ **Banco de dados: ID de acesso do SQL:** Parâmetro Q com a **Handle** para identificação do conjunto de resultados (ver também **SELECCIONAR SQL**).
- ▶ **Banco de dados: índice para resultado SQL:** Número das linhas no conjunto de resultados. As entradas das tabelas destas linhas são lidas e transferidas para o parâmetro Q „ligado“. Se não indicar o índice, é lida a primeira linha (n=0). O número das linhas é indicado directamente ou é programado o parâmetro Q que contém o índice.

Beispiel: O número da linha é transmitido no parâmetro Q

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

```
. . .
```

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,  
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

```
. . .
```

```
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
```

Beispiel: O número da linha é programado directamente

```
. . .
```

```
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```



SQL UPDATE

SQL UPDATE transfere os dados preparados nos parâmetros Q contidos na linha do conjunto de resultados acedida com o **ÍNDICE**. As linhas existentes no conjunto de resultados são totalmente substituídas.

SQL UPDATE considera todas as colunas apresentadas na indicação de selecção.

SQL UPDATE

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** parâmetro Q em que o servidor SQL regista o resultado:
0: não é produzido erro
1: produzido erro (Handle errada, índice demasiado grande, intervalo de valores ultrapassado ou formato de dados errado)
- ▶ **Banco de dados: ID de acesso do SQL:** Parâmetro Q com a **Handle** para identificação do conjunto de resultados (ver também **SELECCIONAR SQL**).
- ▶ **Banco de dados: índice para resultado SQL:** Número das linhas no conjunto de resultados. As entradas de tabela preparadas nos parâmetros Q são escritas nesta linha. Se não indicar o índice, é descrita a primeira linha (n=0).
O número das linhas é indicado directamente ou é programado o parâmetro Q que contém o índice.

SQL INSERT

SQL INSERT gera uma nova linha no conjunto de resultados e transfere-a para os dados preparados dos parâmetros Q na nova linha.

SQL INSERT considera todas as colunas indicadas na indicação de selecção – as colunas de tabela que não foram consideradas pela indicação de selecção são descritas com valores predefinidos.

SQL INSERT

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** parâmetro Q em que o servidor SQL regista o resultado:
0: não é produzido erro
1: produzido erro (Handle errada, intervalo de valores ultrapassado ou formato de dados errado)
- ▶ **Banco de dados: ID de acesso do SQL:** Parâmetro Q com a **Handle** para identificação do conjunto de resultados (ver também **SELECCIONAR SQL**).

Beispiel: O número da linha é transmitido no parâmetro Q

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
```

Beispiel: O número da linha é programado directamente

```
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```

Beispiel: O número da linha é transmitido no parâmetro Q

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5
```



SQL COMMIT

SQL COMMIT transfere de novo para a tabela todas as linhas indicadas no conjunto de resultados. Um bloqueio memorizado com **SELCT...FOR UPDATE** é anulado.

A Handle fornecida pela indicação **SQL SELECT** perde a respectiva validade.

SQL COMMIT

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** parâmetro Q em que o servidor SQL regista o resultado:
0: não é produzido erro
1: produzido erro (Handle errada ou entradas iguais nas colunas, onde são solicitadas entradas claras)
- ▶ **Banco de dados: ID de acesso do SQL:** Parâmetro Q com a **Handle** para identificação do conjunto de resultados (ver também **SELECCIONAR SQL**).

SQL ROLLBACK

A execução de **SQL ROLLBACK** depende do facto de o **ÍNDICE** estar programado:

- **ÍNDICE** não programado: O conjunto de dados **não** é novamente escrito na tabela (são perdidas eventuais alterações/extensões). A transacção é finalizada – a Handle fornecida por **SQL SELECT** perde a respectiva validade. A indicação típica é: Finalizou uma transacção com acessos de leitura exclusivos.
- **ÍNDICE** programado: a linha indexada permanece – todas as outras linhas são removidas do conjunto de resultados. A transacção **não** é finalizada. Um bloqueio memorizado com **SELCT...FOR UPDATE** permanece para a linha indexada – para todas as outras linhas é anulada.

SQL ROLLBACK

- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** parâmetro Q em que o servidor SQL regista o resultado:
0: não é produzido erro
1: produzido erro (Handle errada)
- ▶ **Banco de dados: ID de acesso do SQL:** Parâmetro Q com a **Handle** para identificação do conjunto de resultados (ver também **SELECCIONAR SQL**).
- ▶ **Banco de dados: índice para resultado SQL:** Linhas que devem permanecer no conjunto de resultados. O número das linhas é indicado directamente ou é programado o parâmetro Q que contém o índice.

Beispiel:

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5
```

Beispiel:

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5
```



10.10 Introduzir directamente fórmulas

Introduzir a fórmula

Com as softkeys, você pode introduzir directamente no programa de maquinação, fórmulas matemáticas com várias operações de cálculo:

As fórmulas aparecem, premindo a softkey FORMULA. O TNC mostra as seguintes softkeys em várias réguas:

Função de relação	Softkey
Adição p.ex. Q10 = Q1 + Q5	+
Subtracção por exemplo Q25 = Q7 - Q108	-
Multiplacação p. ex. Q12 = 5 * Q5	*
Divisão p. ex. Q25 = Q1 / Q2	/
Parêntese aberto p.ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	(
Parêntese fechado p.ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3))
Elevar um valor ao quadrado (em inglês square, quadrado) p. ex. Q15 = SQ 5	SQ
Tirar a raiz quadrada (em inglês square root) p. ex. Q22 = SQRT 25	SQRT
Seno de um ângulo p. ex. Q44 = SIN 45	SIN
Co-seno de um ângulo p.ex. Q45 = COS 45	COS
Tangente de um ângulo p.ex. Q46 = TAN 45	TAN
Arco-seno Função inversa do seno; determinar o ângulo a partir da relação contra-cateto/hipotenusa p. ex. Q10 = ASIN 0,75	ASIN
Arco-co-seno Função inversa do co-seno; determinar o ângulo a partir da relação ancateto/hipotenusa p. ex. Q11 = ACOS Q40	ACOS



Função de relação	Softkey
Arco-tangente Função inversa da tangente; determinar o ângulo a partir da relação contra-cateto/ancateto p. ex. Q12 = ATAN Q50	
potenciar valores p. ex. Q15 = 3^3	
Constante PI (3,14159) p. ex. Q15 = PI	
Determinar o logaritmo natural (LN) de um número Número base 2,7183 p. ex. Q15 = LN Q11	
Formar o logaritmo de um número, número base 10 p. ex. Q33 = LOG Q22	
Função exponencial, elevada a 2.7183 n p. ex. Q1 = EXP Q12	
Negar valores (multiplicação por -1) p. ex. Q2 = NEG Q1	
cortar posições depois de vírgula Determinar número inteiro p. ex. Q3 = INT Q42	
Formar valor absoluto de um número p. ex. Q4 = ABS Q22	
Cortar posições antes da vírgula de um número Fraccionar p. ex. Q5 = FRAC Q23	
Verificar o sinal de um número p. ex. Q12 = SGN Q50 Quando valor de devolução Q12 = 1, então Q50 >= 0 Quando valor de devolução Q12 = -1, então Q50 <= 0	
Calcular valor de módulo (resto de divisão) p.ex. Q12 = 400 % 360 Resultado: Q12 = 40	



Regras de cálculo

Para a programação de fórmulas matemáticas, há as seguintes regras:

Os cálculos de multiplicação efectuam-se antes dos de somar e subtrair

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

1. Passo de cálculo $5 * 3 = 15$
2. Passo de cálculo $2 * 10 = 20$
3. Passo de cálculo $15 + 20 = 35$

ou

$$13 \quad Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73$$

1. Elevar ao quadrado passo $10 = 100$
2. Elevar ao cubo passo de cálculo $3 = 27$
3. Passo de cálculo $100 - 27 = 73$

Lei da distribuição

Lei da distribuição em cálculos entre parênteses

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$



Exemplo de introdução

Calcular o ângulo com o arctan como cateto oposto (Q12) e cateto contíguo (Q13); atribuir o resultado a Q25:

  Seleccionar introdução de fórmula: premir a tecla Q e a softkey FÓRMULA

N.º DE PARÂMETRO PARA RESULTADO?

 **25** Introduzir o número do parâmetro

  Comutar a régua de softkeys e seleccionar a função Arco-Tangente

  Comutar a régua de softkeys e abrir parênteses

 **12** Introduzir o número 12 de parâmetro Q

 Seleccionar divisão

 **13** Introduzir o número 13 de parâmetro Q

  Fechar parênteses e finalizar a introdução da fórmula

Exemplo de frases NC

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



10.11 Parâmetros Q previamente colocados

O TNC memoriza valores nos parâmetros Q de Q100 a Q122. Aos parâmetros Q são atribuídos:

- Valores do PLC
- Indicações sobre a ferrta.
- Indicações sobre o estado de funcionamento, etc.

Valores do PLC: de Q100 até Q107

O TNC utiliza os parâmetros de Q100 a Q107 para poder aceitar valores do PLC num programa NC.

Raio da ferramenta activo Q108

O valor actual do raio da ferrta. é atribuído a Q108. Q108 é composto por:

- Raio da ferramenta R (tabela de ferramentas ou frase TOOL DEF)
- Valor delta DR da tabela de ferrtas.
- Valor delta DR da frase TOOL CALL

Eixo da ferramenta Q109

O valor do parâmetro Q109 depende do eixo actual da ferrta.:

Eixo da ferramenta	Valor de parâmetro
Nenhum eixo da ferrta. definido	Q109 = -1
Eixo X	Q109 = 0
Eixo Y	Q109 = 1
Eixo Z	Q109 = 2
Eixo U	Q109 = 6
Eixo V	Q109 = 7
Eixo W	Q109 = 8



Estado da ferramenta: Q110

O valor do parâmetro depende da última função M programada para a ferrta.

Função M	Valor de parâmetro
Nenhum estado da ferrta. definido	Q110 = -1
M03: Ferramenta LIGADA no sentido horário	Q110 = 0
M04: Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário	Q110 = 1
M05 depois de M03	Q110 = 2
M05 depois de M04	Q110 = 3

Abastecimento de refrigerante: Q111

Função M	Valor de parâmetro
M08: Refrigerante LIGADO	Q111 = 1
M09: Refrigerante DESLIGADO	Q111 = 0

Factor de sobreposição: Q112

O TNC atribui a Q112 o factor de sobreposição em caso de fresagem de caixa (MP7430)

Indicações de cotas no programa: Q113

O valor do parâmetro Q113 em sobreposições com PGM CALL depende das indicações de cotas do programa que como primeiro chama outros programas.

Indicações de cotas no programa principal	Valor de parâmetro
Sistema métrico (mm)	Q113 = 0
Sistema em polegadas (polog.)	Q113 = 1

Longitude da ferramenta: Q114

O valor actual da longitude da ferrta. é atribuído a Q114.



Coordenadas depois da apalpação durante a execução do programa

Depois de uma medição programada com o apalpador 3D, os parâmetros de Q115 a Q119 contêm as coordenadas da posição da ferrta. no momento da apalpação. As coordenadas referem-se ao ponto de referência que está activado no modo de funcionamento manual.

Para estas coordenadas, não se tem em conta a longitude da haste e o raio da esfera de apalpação.

Eixo de coordenadas	Valor de parâmetro
Eixo X	Q115
Eixo Y	Q116
Eixo Z	Q117
IV Eixo Dependente da máquina	Q118
Eixo V Dependente da máquina	Q119



10.12 Parâmetro String

Trabalhar com parâmetros String

Para poder ler valores a partir de tabelas e dados de configuração, necessita principalmente do processamento de strings.

Poderá atribuir um string de caracteres a um parâmetro String (letras, algarismos, sinais especiais, sinais de comando e espaços). Poderá processar e verificar ainda os valores atribuídos ou introduzidos.

Atribuir parâmetro String

Antes de utilizar variáveis de String, deverá atribuir estes primeiro. Para isso utilize o comando DECLARE STRING.

FUNÇÕES
ESPECIAIS
DO TNC

- ▶ Seleccionar funções especiais do TNC: Premir a softkey FUNÇÕES ESPECIAIS.

DECLARE

- ▶ Seleccionar a função DECLARE

STRING

- ▶ Seleccionar a softkey STRING

Exemplo de frases NC:

```
37 DECLARE STRING QS10 = "TEXT"
```



Funções do processamento de strings

Nas funções FÓRMULA STRING ou FÓRMULA estão contidas diferentes funções para processamento dos parâmetros String.

Utilize a função FÓRMULA STRING quando pretender manter um parâmetro String (p.ex. QS10) como resultado.



- ▶ Seleccionar parâmetros Q: premir a tecla Q (situada no campo para introdução de valores numéricos, à direita). A régua de softkeys indica as funções dos parâmetros Q.

- ▶ Comutação de régua de softkeys



- ▶ Seleccionar a função FÓRMULA STRING
- ▶ Introduzir valor para o parâmetro string, no qual está colocado o resultado
- ▶ Premir a tecla Enter
- ▶ Seleccionar softkey para a função pretendida
- ▶ Premir a tecla Enter
- ▶ Seleccionar softkey para a função pretendida



O parâmetro String para um resultado deve também ser atribuído previamente. Para isso, utilize a função DECLARE STRING sem introdução de uma string de caracteres.

Utilize a função FÓRMULA para manter um valor numérico (p.ex. Q10) como resultado.

Encadeamento parâmetros String

Com o operador de encadeamento (Parâmetro String || Parâmetro String) poderá ligar vários parâmetros String entre si.

Exemplo: Encadear vários parâmetros String

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```



Emitir parâmetros da máquina

O acesso a parâmetros da máquina é possível devido à organização dos dados de configuração apenas através da descrição de chave, dia e atributo através de parâmetros String. Para isso utilize a função CFGREAD.

Exemplo: ler um parâmetro da máquina

```
37 Q$20 = CFGREAD( KEY_Q$10 TAG_Q$11 ATR_Q$12 )
```

Converter valores numéricos num parâmetro String

A função TOCHAR converte um valor numérico num parâmetro String. O valor a converter pode ser introduzido como valor numérico ou como parâmetro Q. Além disso, poderá indicar com quantas casas decimais o parâmetro String deve ser emitido.

Exemplo: Converter parâmetro Q50 como parâmetro String QS11

```
37 Q$11 = TOCHAR( DAT+Q50 DECIMALS4 )
```

Converter parâmetro String num valor numérico

A função TONUMB converte um parâmetro String num valor numérico. O valor a converter deve ser constituído apenas por valores numéricos.

Exemplo: Converter parâmetro String QS11 num parâmetro numérico Q82

```
37 Q82 = TONUMB( SRC_Q$11 )
```

Ler string parcial a partir de um parâmetro String

Com a função SUBSTR poderá ler, a partir de um parâmetro String, uma área determinada.

Exemplo: a partir do parâmetro String QS10 é lida uma string parcial com 4 caracteres (LEN4) a partir da terceira posição (BEG3).

```
37 Q$13 = SUBSTR( SRC_Q$10 BEG3 LEN4 )
```



Verificar um parâmetro String

Com a função INSTR poderá verificar se ou onde um parâmetro String é mantido num outro parâmetro String.

Em SRC_QS introduza o parâmetro String a procurar. Em SEA_QS introduza o parâmetro String a procurar. Com a função BEG poderá indicar em que posição a procura deverá ter início. Como resultado, o TNC fornece a primeira posição da apresentação. Se o parâmetro String não estiver aí contido, é apresentado o valor 0.

Exemplo: É verificado se QS10 contém QS13 (a partir da terceira posição)

```
37 Q50 = INSTR( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG3 )
```

Emitir a longitude de um parâmetro String

A função STRLEN fornece a longitude de um parâmetro String que faz parte da variável de string indicada.

Exemplo: A longitude de QS15 é pedida

```
37 Q52 = STRLEN( SRC_QS15 )
```

Comparar sequência alfabética

Com a função STRCOMP poderá comparar a sequência alfabética de parâmetros String. Se o primeiro parâmetro String (SRC_QS) for alfabético antes do segundo (SEA_QS), o TNC fornece o resultado +1. Na sequência contrária, é apresentado -1, quando existe igualdade, o valor apresentado é 0.

Exemplo: comparar a sequência alfabética de QS12 e QS14

```
37 Q52 = STRCOMP( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```

Emitir strings do sistema

Para algumas variáveis do sistema (FN 18: SYSREAD) poderá emitir também parâmetros String. Introduza ainda a ID para as variáveis do sistema mais o valor 10000.

Exemplo: Ler caminho do programa NC seleccionado com SEL PGM ".."


```
37 Q514 = SYSSTR( ID10010 NR10 )
```



Exemplo: Elipse

Execução do programa

- Faz-se a aproximação ao contorno de elipse por meio de muitos segmentos de recta pequenos (podem definir-se com Q7). Quanto mais passos de cálculo estiverem definidos, mais liso fica o contorno
- Você determina a direcção de fresagem com o ângulo inicial e o ângulo final no plano:
 Direcção da maquinação no sentido horário:
 Ângulo inicial > ângulo final
 Sentido da maquinação anti-horário:
 Ângulo inicial < ângulo final
- Não se tem em conta o raio da ferrta.

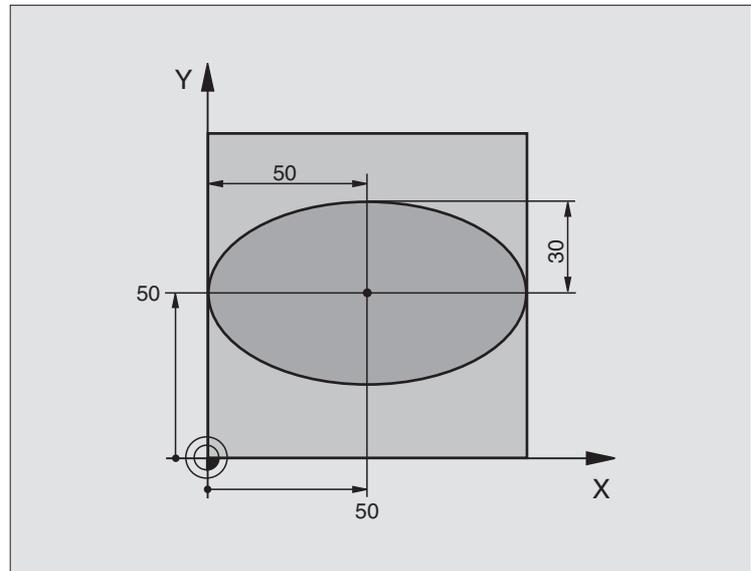

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centro do eixo X
2 FN 0: Q2 = +50	Centro do eixo Y
3 FN 0: Q3 = +50	Semieixo X
4 FN 0: Q4 = +30	Semieixo Y
5 FN 0: Q5 = +0	Ângulo inicial no plano
6 FN 0: Q6 = +360	Ângulo final no plano
7 FN 0: Q7 = +40	Quantidade de passos de cálculo
8 FN 0: Q8 = +0	Posição angular da elipse
9 FN 0: Q9 = +5	Profundidade de fresagem
10 FN 0: Q10 = +100	Avanço em profundidade
11 FN 0: Q11 = +350	Avanço de fresagem
12 FN 0: Q12 = +2	Distância de segurança para posicionamento prévio
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Definição do bloco
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	Definição da ferramenta
16 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferramenta
17 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
10 CALL LBL 10	Chamada da maquinação
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa




20 LBL 10	Sub-programa 10: Maquinação
21 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Deslocar o ponto zero para o centro da elipse
22 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
23 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
24 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Calcular a posição angular no plano
25 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
26 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	Calcular o passo angular
27 Q36 = Q5	Copiar o ângulo inicial
28 Q37 = 0	Fixar o contador de cortes
29 Q21 = Q3 * COS Q36	Calcular a coordenada X do ponto inicial
30 Q22 = Q4 * SIN Q36	Calcular a coordenada Y do ponto inicial
31 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Chegada ao ponto inicial no plano
32 L Z+Q12 R0 FMAX	Posicionamento prévio à distância de segurança no eixo da ferrta.
33 L Z-Q9 R0 FQ10	Deslocação à profundidade de maquinação
34 LBL 1	
35 Q36 = Q36 + Q35	Actualização do ângulo
36 Q37 = Q37 + 1	Actualização do contador de cortes
37 Q21 = Q3 * COS Q36	Calcular a coordenada X actual
38 Q22 = Q4 * SIN Q36	Calcular a coordenada Y actual
39 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Chegada ao ponto seguinte
40 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Pergunta se está terminado, em caso afirmativo salto para o LBL 1
41 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Anular a rotação
42 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
43 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Anular a deslocação do ponto zero
44 CYCL DEF 7.1 X+0	
45 CYCL DEF 7.2 Y+0	
46 L Z+Q12 F0 FMAX	Chegada à distância de segurança
47 LBL 0	Fim de sub-programa
48 END PGM ELLIPSE MM	



Exemplo: cilindro côncavo com fresa esférica

Execução do programa

- O programa só funciona com a fresa esférica, a longitude da ferr.ta refere-se ao centro da esfera
- Faz-se a aproximação ao contorno de cilindro por meio de muitos segmentos de recta pequenos (podem definir-se com Q13). Quanto mais cortes estiverem definidos, mais liso fica o contorno
- O cilindro é fresado nos cortes longitudinais (aqui: paralelamente ao eixo Y)
- Você determina a direcção de fresagem com o ângulo inicial e o ângulo final no espaço:
 Direcção da maquinação no sentido horário:
 Ângulo inicial > ângulo final
 Sentido da maquinação anti-horário:
 Ângulo inicial < ângulo final
- O raio da ferr.ta. é corrigido automaticamente

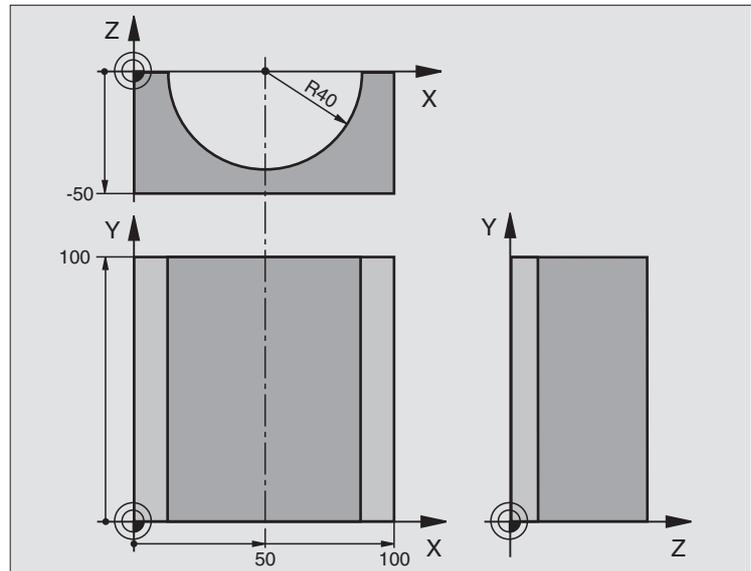

0 BEGIN PGM ZYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centro do eixo X
2 FN 0: Q2 =+0	Centro do eixo Y
3 FN 0: Q3 = +0	Centro do eixo Z
4 FN 0: Q4 = +90	Ângulo inicial no espaço (plano Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Ângulo final no espaço (plano Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Raio do cilindro
7 FN 0: Q7 = +100	Longitude do cilindro
8 FN 0: Q8 = +0	Posição angular no plano X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Medida excedente do raio do cilindro
10 FN 0: Q11 = +250	Avanço ao aprofundar
11 FN 0: Q12 = +400	Avanço de fresagem
12 FN 0: Q13 = +90	Quantidade de cortes
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Definição do bloco
15 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+3	Definição da ferramenta
16 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferramenta
17 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta
10 CALL LBL 10	Chamada da maquinação
19 FN 0: Q10 = +0	Anular a medida excedente

10.13 Exemplos de programação


10 CALL LBL 10	Chamada da maquinação
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
22 LBL 10	Sub-programa 10: Maquinação
23 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	Calcular a medida excedente e a ferrta. referentes ao raio do cilindro
24 FN 0: Q20 = +1	Fixar o contador de cortes
25 FN 0: Q24 = +Q4	Copiar ângulo inicial no espaço (plano Z/X)
26 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	Calcular o passo angular
27 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Deslocação do ponto zero para o centro do cilindro (eixo X)
28 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
29 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
30 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
31 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Calcular a posição angular no plano
32 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
33 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Posicionamento prévio no plano no centro do cilindro
34 L Z+5 R0 F1000 M3	Posicionamento prévio no eixo da ferrta.
35 LBL 1	
36 CC Z+0 X+0	Fixar o pólo no plano Z/X
37 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Chegada à posição inicial sobre o cilindro, aprofundamento inclinado na peça
38 L Y+Q7 R0 FQ12	Corte longitudinal na direcção Y+
39 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Actualização do contador de cortes
40 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Actualização do ângulo no espaço
41 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Pergunta se está terminado, em caso afirmativo salto para o fim
42 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Aproximação ao "arco" para o corte longitudinal seguinte
43 L Y+0 R0 FQ12	Corte longitudinal na direcção Y-
44 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Actualização do contador de cortes
45 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Actualização do ângulo no espaço
46 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Pergunta se está terminado, em caso afirmativo salto para o LBL 1
47 LBL 99	
48 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Anular a rotação
49 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
50 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Anular a deslocação do ponto zero
51 CYCL DEF 7.1 X+0	
52 CYCL DEF 7.2 Y+0	
53 CYCL DEF 7.3 Z+0	
54 LBL 0	Fim de sub-programa
55 END PGM CILIN	



Exemplo: esfera convexa com fresa cônica

Execução do programa

- O programa só funciona com fresa cônica
- A aproximação ao contorno da esfera faz-se por meio de muitos segmentos de recta de pequena dimensão (plano Z/X, possível de definir com Q14). Quanto mais pequeno o passo angular estiver definido, mais liso fica o contorno
- Você determina a quantidade de cortes do contorno com o passo angular no plano (com Q18)
- A esfera é fresada no corte 3D de baixo para cima
- O raio da ferrta. é corrigido automaticamente

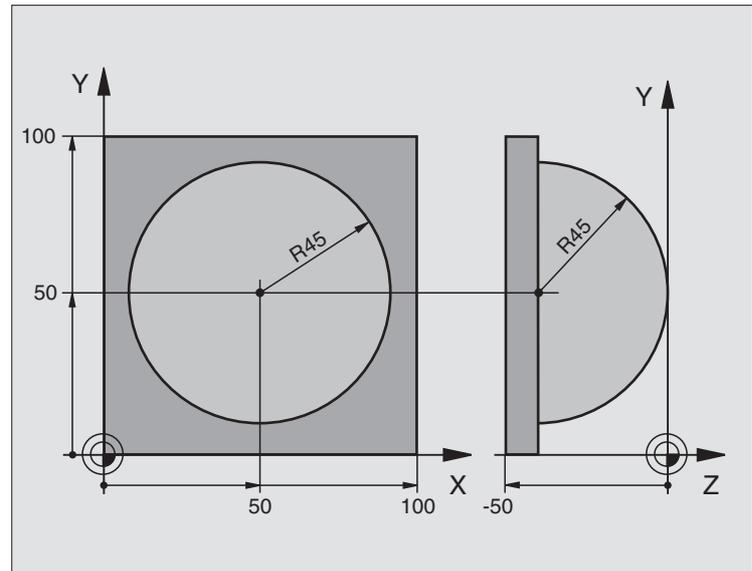

0 BEGIN PGM ESFERA MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centro do eixo X
2 FN 0: Q2 = +50	Centro do eixo Y
3 FN 0: Q4 = +90	Ângulo inicial no espaço (plano Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Ângulo final no espaço (plano Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Passo angular no espaço
6 FN 0: Q6 = +45	Raio da esfera
7 FN 0: Q8 = +0	Ângulo inicial posição angular no plano X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Ângulo final posição angular no plano X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Passo angular no plano X/Y para o desbaste
10 FN 0: Q10 = +5	Medida excedente raio da esfera para o desbaste
11 FN 0: Q11 = +2	Distância de segurança para posicionamento prévio no eixo da ferrta.
12 FN 0: Q12 = +350	Avanço de fresagem
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Definição do bloco
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+7.5	Definição da ferramenta
16 TOOL CALL 1 Z S4000	Chamada da ferramenta
17 L Z+250 R0 FMAX	Retirar a ferramenta

10.13 Exemplos de programação

10 CALL LBL 10	Chamada da maquinação
19 FN 0: Q10 = +0	Anular a medida excedente
20 FN 0: Q18 = +5	Passo angular no plano X/Y para o acabamento
10 CALL LBL 10	Chamada da maquinação
22 L Z+100 R0 FMAX M2	Retirar ferramenta, fim do programa
23 LBL 10	Sub-programa 10: Maquinação
24 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	Calcular a coordenada Z para posicionamento prévio
25 FN 0: Q24 = +Q4	Copiar ângulo inicial no espaço (plano Z/X)
26 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Corrigir o raio da esfera para posicionamento prévio
27 FN 0: Q28 = +Q8	Copiar posição angular no plano
28 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Ter em conta a medida excedente para raio da esfera
29 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Deslocar o ponto zero para o centro da esfera
30 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
31 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
32 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
33 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Calcular o ângulo inicial da posição angular no plano
34 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
35 LBL 1	Posicionamento prévio no eixo da ferrta.
36 CC X+0 Y+0	Fixar o pólo no plano X/Y para posicionamento prévio
37 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Posicionamento prévio no plano
38 CC Z+0 X+Q108	Fixar o pólo no plano Z/X para raio da ferrta. desviado
39 L Y+0 Z+0 FQ12	Deslocação para a profundidade pretendida



40 LBL 2	
41 LP PR+Q6 PA+Q24 R9 FQ12	Aproximação ao „arco” para cima
42 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	Actualização do ângulo no espaço
43 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Pergunta se o arco está terminado, senão retrocesso para LBL2
44 LP PR+Q6 PA+Q5	Chegada ao ângulo final no espaço
45 L Z+Q23 R0 F1000	Retrocesso segundo o eixo da ferrta.
46 L X+Q26 R0 FMAX	Posicionamento prévio para o arco seguinte
47 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	Actualização da posição de rotação no plano
48 FN 0: Q24 = +Q4	Anular o ângulo no espaço
49 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Activar a nova posição de rotação
50 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
51 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
52 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Pergunta se não está terminado, em caso afirmativo salto para o LBL 1
53 CYCL DEF 10.0 ROTAÇÃO	Anular a rotação
54 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
55 CYCL DEF 7.0 PONTO ZERO	Anular a deslocação do ponto zero
56 CYCL DEF 7.1 X+0	
57 CYCL DEF 7.2 Y+0	
58 CYCL DEF 7.3 Z+0	
59 LBL 0	Fim de sub-programa
60 END PGM ESFERA MM	





11

**Teste do programa
e execução do programa**



11.1 Gráficos

Aplicação

Nos modos de funcionamento de execução do programa e no modo de funcionamento teste do programa, o TNC simula graficamente a maquinação. Com as softkeys, você selecciona:

- Vista de cima
- Representação em 3 planos
- Representação 3D

O gráfico do TNC corresponde à representação de uma peça maquinada com uma ferramenta cilíndrica. Quando está activada a tabela de ferrtas., você pode representar a maquinação com uma fresa esférica. Para isso, introduza na tabela de ferr.tas $R2 = R$.

O TNC não mostra o gráfico quando

- o programa actual não contém uma definição válida do bloco
- não está seleccionado nenhum programa



Não é possível usar a simulação gráfica para programas parciais ou para programas que contenham movimentos de eixos rotativos: Nestes casos, o TNC emite um aviso de erro.



Resumo: Vistas

Nos modos de funcionamento de execução do programa e no modo de funcionamento teste do programa, o TNC mostra as seguintes softkeys:

Vista	Softkey
Vista de cima	
Representação em 3 planos	
Representação 3D	

Limitações durante a execução do programa

A maquinação não se pode simular graficamente ao mesmo tempo quando a calculadora do TNC já está sobrecarregada com cálculos muito complicados ou com superfícies de maquinação muito grandes. Exemplo: Maquinação sobre todo o bloco com uma ferrta. grande. O TNC não continua com o gráfico e emite o texto **ERROR** na janela do gráfico. No entanto, a maquinação continua a executar-se.


Vista de cima

Esta simulação gráfica é a mais rápida



- ▶ Seleccionar vista de cima com a softkey
- ▶ Para a representação da profundidade deste gráfico, é válido o seguinte:

„Quanto mais profundo, mais escuro“

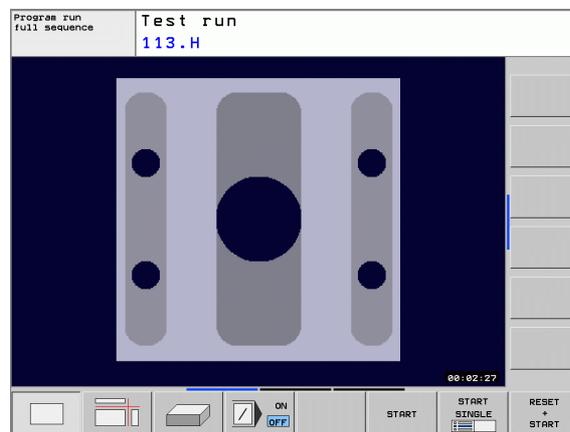

Representação em 3 planos

A representação realiza-se com uma vista de cima com duas secções, semelhante a um desenho técnico.

Na representação em 3 planos, dispõe-se de funções para a ampliação de secções, ver „Ampliação de um pormenor”, na página 384.

Para além disso, você pode deslocar com softkeys o plano da secção:



- ▶ Selecciona a softkey para a representação da peça em 3 planos




- ▶ Comute a régua de softkeys e selecciona a softkey de selecção para os planos de corte

- ▶ O TNC mostra as seguintes softkeys:

Função	Softkeys
Deslocar o plano da secção vertical para a direita ou para a esquerda	 
Deslocar o plano da secção vertical para a frente ou para trás	 
Deslocar o plano da secção horizontal para cima ou para baixo	 

Durante a deslocação pode-se observar no ecrã a posição do plano da secção.

O ajuste básico do plano de secção está seleccionado de modo a que se encontre no plano de maquinação e no eixo da ferramenta no centro da peça.

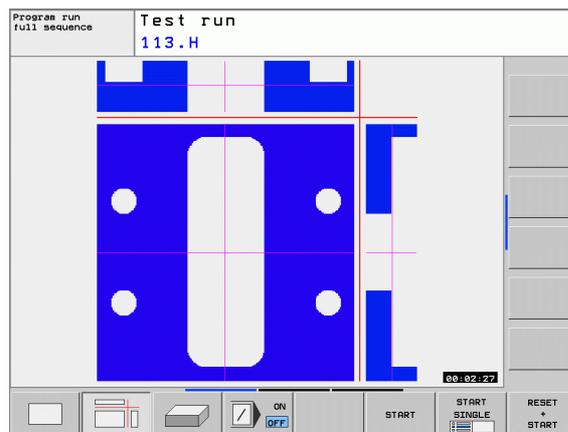

Representação 3D

O TNC mostra a peça no espaço.

Pode rodar a representação 3D em volta do eixo vertical e bascular em volta do eixo horizontal. Você pode representar com uma moldura os contornos do bloco para iniciar a simulação gráfica.

Você pode representar com uma moldura os contornos do bloco para iniciar a simulação gráfica.

No modo de funcionamento Teste do Programa dispõe-se de funções para a ampliação de um pormenor, ver „Ampliação de um pormenor“, na página 384.




- ▶ Seleccionar a representação 3D com softkey.

Rodar a representação 3D

- ▶ Comutar a régua de softkeys até aparecer a softkey de selecção para as funções de rodar



- ▶ Escolher as funções de rotação:

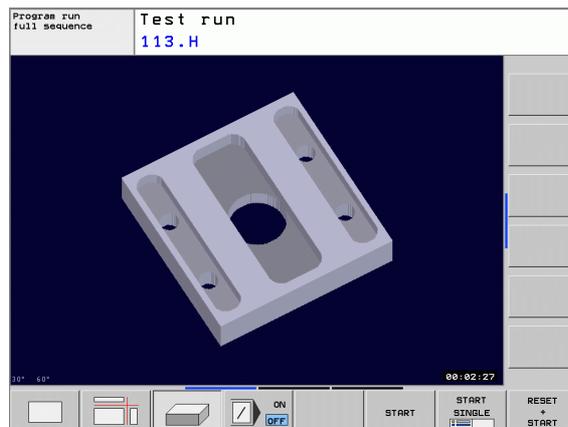

Função	Softkeys
Rodar na vertical a representação em passos de 15°	 
Rodar na horizontal a representação em passos de 15°	 



Ampliação de um pormenor

Você pode modificar o pormenor na representação das vistas, no modo de funcionamento teste do programa e no modo de funcionamento de execução do programa em 3 planos e em representação 3D.

Para isso, tem que estar parada a simulação gráfica ou a execução do programa. A ampliação de um pormenor actua sempre em todos os modos de representação.


Modificar a ampliação do pormenor

Para softkeys, ver tabela

- ▶ Se necessário, parar a simulação gráfica
- ▶ Comutar a régua de softkeys no modo de funcionamento teste do programa ou no modo de funcionamento de execução de um programa, até aparecer a softkey de selecção para a ampliação do pormenor



- ▶ Seleccionar as funções para a ampliação do pormenor
- ▶ Seleccionar o lado da peça com a softkey (ver tabela em baixo)
- ▶ Reduzir ou ampliar o bloco: Manter premida a softkey REDUZIR ou AUMENTAR
- ▶ Comutar a régua de softkeys e softkey RECORTAR Escolher ACEITAR
- ▶ Iniciar de novo o Teste do Programa ou Execução do Programa com a softkey INICIAR (REPOR + INICIAR cria de novo o bloco original)

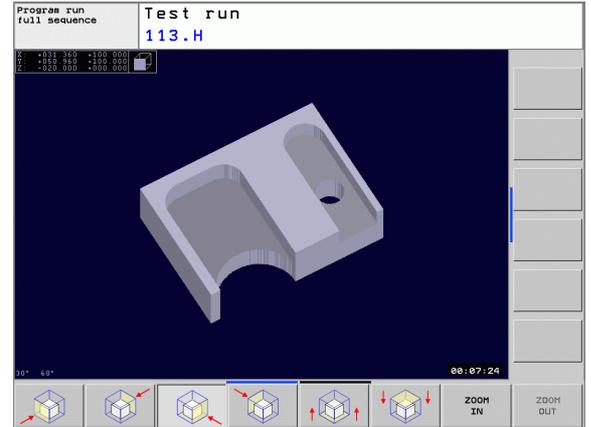

Coordenadas em ampliação de um pormenor

O TNC mostra, durante uma ampliação de pormenor, o lado da peça seleccionado e cada eixo, as coordenadas do formato do bloco restante.

Função	Softkeys	
Seleccionar a parte esq./dir. da peça		
Seleccionar a parte posterior/frontal		
Seleccionar a parte superior/inferior		
Deslocar a superfície de corte para reduzir ou ampliar o bloco	-	+
Aceitar o pormenor		



As maquinações simuladas até este momento não serão mais consideradas após o ajuste de um novo pormenor da peça. O TNC representa a área já terminada como bloco.



Repetir a simulação gráfica

Pode-se simular quantas vezes se quiser um programa de maquinação. Para isso, você pode anular o bloco do gráfico ou um pormenor ampliado desse bloco.

Função	Softkey
Visualizar o bloco por maquinar com a última ampliação de pormenor seleccionada	
Anular a ampliação do pormenor de forma a que o TNC visualize a peça maquinada ou não maquinada segundo o BLK-Form programado	



Com a softkey BLOCO COMO BLK FORM o TNC mostra novamente o bloco no tamanho programado.



Calcular o tempo de maquinação

Funcionamento de execução do programa

Visualização do tempo desde o início do programa até ao seu fim. Se houver alguma interrupção, o tempo pára.


Teste do programa

Visualização do tempo que o TNC calcula para a duração dos movimentos da ferrta. que se realizam com o avanço. O tempo calculado pelo TNC adequa-se apenas condicionado para os cálculos do tempo de acabamento, já que o TNC não tem em conta os tempos dependentes da máquina (p.ex. para a troca de ferrta.).

Seleccionar a função de cronómetro

Ir comutando a régua de softkeys até o TNC mostrar as seguintes softkeys com as funções do cronómetro:

Funções do cronómetro	Softkey
Memorizar o tempo visualizado	
Visualizar a soma do tempo memorizado e visualizado	
Apagar o tempo visualizado	

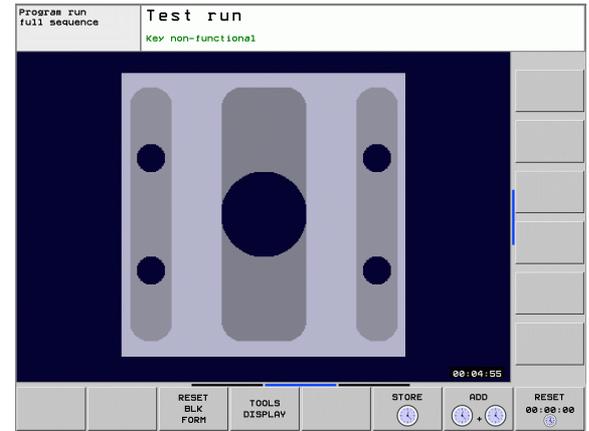

11.2 Representação gráfica do bloco no espaço de trabalho


Aplicação

No modo de funcionamento Teste do programa, você pode verificar graficamente a situação do bloco ou do ponto de referência no espaço de trabalho da máquina, e activar a supervisão deste espaço no modo de funcionamento Teste do programa: para isso prima a softkey **Memorizar o ponto de referência**.

Um outro paralelepípedo transparente representa o bloco, cujas dimensões estão representadas na tabela **BLK FORM**. O TNC vai buscar as dimensões à definição de bloco do programa seleccionado. O paralelepípedo do bloco define o sistema de coordenadas de introdução, cujo ponto zero se situa dentro da área de deslocação do paralelepípedo. A situação do ponto zero activo dentro das margens de deslocação pode tornar-se visível premindo a softkey **PONTO REF. ACT**.

Na supervisão detalhada do espaço de trabalho, não é importante para o Teste do Programa o sítio onde se encontra o bloco no espaço de trabalho. Se no entanto activar a supervisão do espaço de trabalho, terá de deslocar o bloco „graficamente“ de forma a que o bloco fique dentro do espaço de trabalho. Utilize para isso as softkeys apresentadas na tabela.

Além disso, poderá activar o actual ponto de referência para o modo de funcionamento Teste do Programa (ver tabela seguinte, última linha).

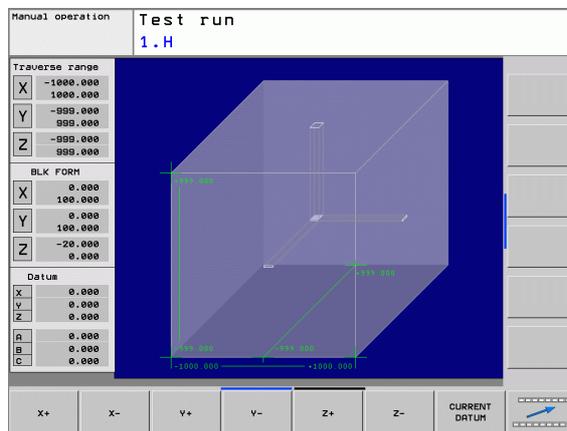

Função	Softkeys
Deslocar o bloco na direcção X positiva/negativa	X+ X-
Deslocar o bloco na direcção Y positiva/negativa	Y+ Y-
Deslocar o bloco na direcção Z positiva/negativa	Z+ Z-
Visualizar o bloco referido ao ponto de referência	AKT. BZG. PUNKT

11.3 Funções para a visualização do programa

Resumo

Nos modos de funcionamento de execução do programa e no modo de funcionamento de teste do programa, o TNC visualiza as softkeys com que você pode visualizar o programa de maquinação por páginas:

Funções	Softkey
Passar uma página para trás no programa	
Passar página à frente no programa	
Seleccionar o princípio do programa	
Seleccionar o fim do programa	



11.4 Teste do programa

Aplicação

No modo de funcionamento Teste do programa você simula o desenvolvimento de programas e partes do programa para excluir erros na sua execução. O TNC ajuda-o a procurar

- incompatibilidades geométricas
- falta de indicações
- saltos não executáveis
- estragos no espaço de trabalho

Para além disso, pode-se usar as seguintes funções:

- Teste do programa frase a frase
- Saltar frases
- Funções para a representação gráfica
- Calcular o tempo de maquinação
- Visualizações de estado suplementares



Executar o teste do programa

Com o armazém de ferramentas activado, você tem que activar uma tabela de ferramentas para o teste do programa (estado S). Para isso, seleccione uma tabela de ferramentas no modo de funcionamento teste do programa por meio da Gestão de ficheiros (PGM MGT).



- ▶ Seleccionar o modo de funcionamento Teste do programa
- ▶ Visualizar a gestão de ficheiros com a tecla PGM MGT e seleccionar o ficheiro que se pretende verificar ou
- ▶ Seleccionar o princípio do programa: Seleccionar com a tecla GOTO a linha „0“ e confirmar a introdução com a tecla ENT

O TNC mostra as seguintes softkeys:

Funções	Softkey
Anular o bloco e verificar o programa completo	
Verificar todo o programa	
Verificar cada frase do programa por separado	
Parar o teste do programa (a softkey surge apenas quando tiver iniciado o teste do programa)	

Pode interromper e retomar o teste do programa a qualquer momento – mesmo durante os ciclos de maquinação –. Para poder retomar o teste não pode executar as seguintes acções:

- seleccionar com a tecla GOTO uma outra frase
- Executar alterações no programa
- comutar o modo de funcionamento
- seleccionar um novo programa



11.5 Execução do programa

Aplicação

No modo de funcionamento Execução Contínua do Programa, o TNC executa o programa de maquinação de forma contínua até ao seu fim ou até uma interrupção.

No modo de funcionamento Execução do Programa Frase a Frase o TNC executa cada frase depois de accionar a tecla externa de arranque START.

Você pode usar as seguintes funções do TNC nos modos de funcionamento de execução do programa:

- Interromper a execução do programa
- Executar o programa a partir de uma determinada frase
- Saltar frases
- Editar a tabela de ferrtas. TOOL.T
- Controlar e modificar parâmetros Q
- Sobrepor posicionamentos do volante
- Funções para a representação gráfica
- Visualizações de estado suplementares

Execução do programa de maquinação

Preparação

- 1 Fixar a peça na mesa da máquina
- 2 Memorização do ponto de referência
- 3 Seleccionar as tabelas necessárias e os ficheiros de paletes (estado M)
- 4 Seleccionar o programa de maquinação (estado M)



Com o potenciômetro de override você pode modificar o avanço e as rotações.


Com a softkey FMAX você pode reduzir a velocidade da marcha rápida se quiser fazer correr o programa NC. O valor introduzido está também activado depois de se desligar/ligar a máquina. Para restabelecer a velocidade de marcha rápida original, você tem que voltar a introduzir o valor numérico respectivo.

Execução contínua do programa

- ▶ Iniciar o programa de maquinação com a tecla externa de arranque START

Execução do programa frase a frase

- ▶ Iniciar cada frase do programa de maquinação com a tecla externa de arranque START

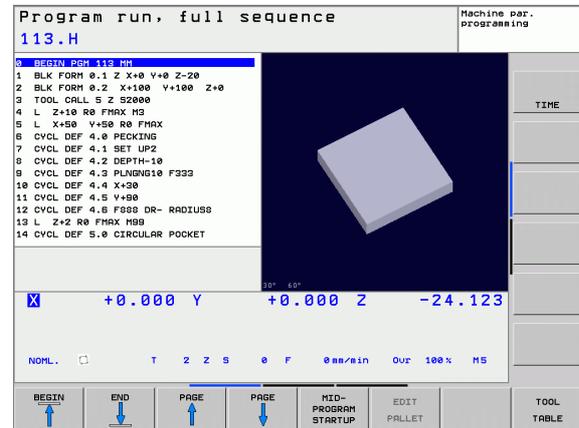

Interromper a maquinação

Você pode interromper a execução do programa de diferentes maneiras:

- Interrupção programada
- Tecla externa STOP

Se durante a execução do programa o TNC registrar um erro, interrompe-se automaticamente a maquinação.

Interrupção programada

Pode determinar as interrupções directamente no programa de maquinação. O TNC interrompe a execução do programa logo que o programa é executado até à frase que contém uma das seguintes introduções:

- STOP (com e sem função auxiliar)
- Função auxiliar M0, M2 ou M30
- Função auxiliar M6 (determinada pelo fabricante da máquina)

Interrupção com a tecla externa STOP

- ▶ Premir a tecla externa STOP: A frase que o TNC está a executar quando se acciona essa tecla não acaba de se realizar; na visualização de estados aparece o símbolo NC-Stop (ver tabela)
- ▶ Se não quiser continuar a execução da maquinação, pode anulá-la no TNC com a softkey PARAGEM INTERNA: o símbolo NC-Stop na visualização de estados apaga-se. Neste caso, inicie outra vez o programa desde o princípio.

Símbolo	Significado
	O programa parou

Deslocar os eixos da máquina durante uma interrupção

Durante uma interrupção, você pode deslocar os eixos da máquina com o modo de funcionamento Manual.

Exemplo de aplicação:

Retirar a ferramenta do cabeçote depois duma rotura da ferr.ta.

- ▶ Interromper a maquinação
- ▶ Libertar as teclas de direcção externas: Premir a softkey DESLOCAÇÃO MANUAL.
- ▶ Deslocar os eixos da máquina com as teclas externas de direcção



Em algumas máquinas, depois de se premir a softkey OPERAÇÃO MANUAL, há que premir a tecla externa START para desbloquear as teclas externas de direcção. Consulte o manual da sua máquina.

Continuar a execução do programa após uma interrupção



Se interromper a execução do programa durante um ciclo de maquinação, você deverá realizar a reentrada no princípio do ciclo. O TNC deverá realizar de novo os passos de maquinação já executados.

Quando interromper a execução do programa dentro de uma repetição parcial do programa ou dentro de um subprograma, você deverá ir de novo para a posição onde interrompeu o programa, com a função AVANÇO PARA A FRASE.

Na interrupção da execução de um programa o TNC memoriza :

- os dados da última ferr.ta chamada
- Conversões de coordenadas activadas (p.ex. deslocamento do ponto zero, rotação, espelhamento)
- as coordenadas do último ponto central do círculo definido



Tenha em conta que os dados memorizados ficam activados enquanto você não os anular (zp.ex. enquanto você selecciona um novo programa).

Os dados memorizados são utilizados para a reentrada no contorno depois da deslocação manual dos eixos da máquina durante uma interrupção (softkey APROXIMAR DA POSIÇÃO).

Continuar a execução do programa com a tecla START

Depois de uma interrupção, você pode continuar a execução do programa com a tecla START sempre que tiver parado o programa de uma das seguintes formas:

- Premindo a tecla externa STOP
- Interrupção programada

Continuar a execução do programa depois de um erro

Com avisos de erro não intermitentes:

- ▶ Eliminar a causa do erro
- ▶ Apagar o aviso de erro do ecrã: Premir a tecla CE
- ▶ Arrancar de novo ou continuar a execução do pgm no mesmo lugar onde foi interrompido

Nos „erros de processamento de dados“:

- ▶ mudar para FUNCIONAMENTO MANUAL
- ▶ Premir a softkey OFF
- ▶ Eliminar a causa do erro
- ▶ Arrancar de novo

Se o erro se repetir, anote-o e avise o serviço técnico.



Reentrada livre no programa (processo a partir de uma frase)



A função AVANÇO PARA A FRASE deverá ser activada e ajustada pelo fabricante da máquina. Consulte o manual da sua máquina.

Com a função AVANÇO PARA A FRASE (processo a partir de uma frase) você pode executar um programa de maquinação a partir de uma frase N livremente escolhida. O TNC tem em conta o cálculo da maquinação da peça até essa frase. Pode ser representada graficamente pelo TNC.

Se você tiver interrompido um programa com PARAGEM INTERNA, o TNC oferece automaticamente a frase N para a reentrada onde você interrompeu o programa.



O processo a partir de uma frase não deverá começar num sub-programa.

Todos os programas, tabelas e ficheiros de paletes necessários deverão estar seleccionados num modo de funcionamento de execução do programa (estado M).

Se o programa contém uma interrupção programada antes do final do processo a partir de uma frase, este é aí interrompido. Para continuar o processo desde uma frase, prima a tecla externa START.


Durante o processo a partir de uma frase não são possíveis consultas do operador.

Depois de um processo a partir de uma Frase, a ferrta. desloca-se com a função APROXIMAR DA POSIÇÃO para a posição calculada.

A correcção longitudinal da ferramenta só fica activada com a chamada da ferramenta e uma frase de posicionamento seguinte. Isto também é válido quando apenas alterou a longitude da ferramenta.



Num processo a partir duma frase, o TNC salta todos os ciclos do apalpador. Os parâmetros de resultado, que são descritos pelo estes ciclos, eventualmente, não contêm valores.

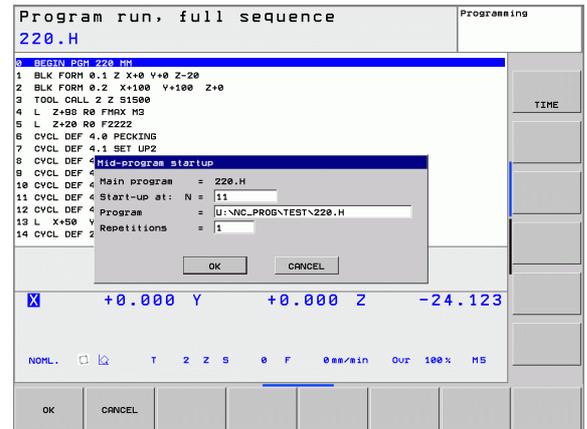

- ▶ Seleccionar a primeira frase do programa actual como início para a execução do processo a partir de uma frase: Introduzir GOTO „0“.




- ▶ Seleccionar processo a partir de uma frase: Premir a softkey AVANÇO P/FRASE N
- ▶ **Processo de avanço até N:** Introduzir o número N da frase onde deve acabar o processo de avanço
- ▶ **Programa:** Introduzir o nome do programa onde se encontra a frase N
- ▶ **Repetições:** Introduzir a quantidade de repetições que se deve ter em conta se acaso a frase N se encontrar dentro de uma repetição parcial do programa
- ▶ Iniciar o processo a partir de uma frase: Premir a tecla externa START
- ▶ Aproximação do contorno (ver próximo parágrafo)

Reentrada no contorno

Com a função APROXIMAÇÃO À POSIÇÃO o TNC desloca a ferramenta para o contorno da peça nas seguintes situações:

- Reentrada depois de deslocar os eixos da máquina durante uma interrupção, executada sem PARAGEM INTERNA
- Reentrada depois dum processo AVANÇO PARA FRASE, p.ex. depois duma interrupção com STOP INTERNO
- ▶ Seleccionar reentrada no contorno: Seleccionar a softkey APROXIMAR DA POSIÇÃO
- ▶ Se necessário, restabelecer o estado da máquina
- ▶ Deslocar os eixos na sequência que o TNC sugere no ecrã: Premir a tecla externa START ou
- ▶ Deslocar os eixos na sequência pretendida: Premir as softkeys APROXIMAR X, APROXIMAR Z etc. e activar respectivamente com a tecla externa START
- ▶ Continuar a maquinação: Premir a tecla externa START

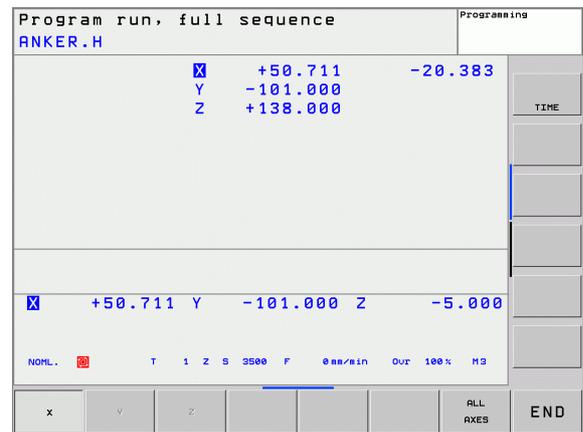

11.6 Arranque automático do programa

Aplicação



Para se poder executar um arranque automático do programa, o TNC tem que estar preparado pelo fabricante da sua máquina. Consulte o Manual da Máquina.




Atenção, Perigo!

A função Início automático não pode ser utilizada na máquina, pois esta não possui um espaço de trabalho fechado.

Com a softkey AUTOSTART (ver figura em cima à direita), pode iniciar o programa activado num modo de funcionamento qualquer numa ocasião que se pode programar:



- ▶ Acender a janela para determinação da ocasião de arranque (ver a figura no centro à direita)
- ▶ **Hora (hora:min:seg)**: hora a que se pretende que comece o programa
- ▶ **Data (DD.MM.AAAA)**: Data em que se pretende que comece o programa
- ▶ Para activar o arranque: Escolher a softkey OK

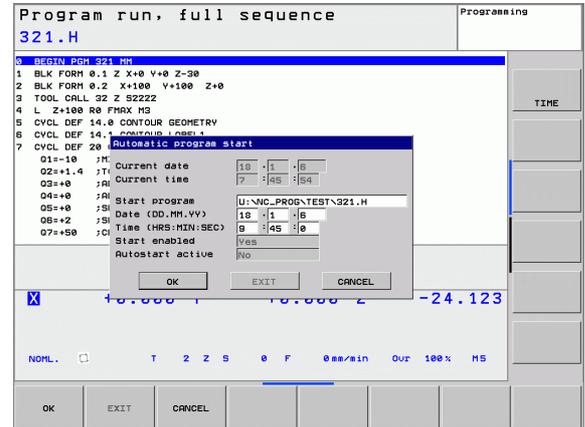

11.7 Saltar frases

Aplicação

As frases que você tiver caracterizado na programação com o sinal „/“ , podem saltar-se no teste ou na execução do programa:



- ▶ Não executar nem testar as frases do programa com o sinal „/“: Colocar a softkey LIGADO em ON



- ▶ Executar nem testar as frases do programa com o sinal „/“: Colocar a softkey em DESLIGADO



Esta função não actua nas frases TOOL DEF.

Depois de uma interrupção de energia, mantém-se válido o último ajuste seleccionado.

Acrescentar o sinal „/“

- ▶ No modo de funcionamento **Memorização/Edição do programa** seleccionar a frase onde deve ser acrescentado o sinal de redução de iluminação

HIDE
BLOCK

- ▶ Escolher a softkey ACTIVAR FRASE

Apagar o sinal „/“

- ▶ No modo de funcionamento **Memorização/Edição do programa** seleccionar a frase onde deve ser apagado o sinal de redução de iluminação

HIDE
BLOCK

- ▶ Escolher a softkey OMITIR FRASE



11.8 Paragem opcional da execução do programa

Aplicação

O TNC interrompe de forma opcional a execução do programa ou o teste do programa em frases onde está programado um M01. Quando você utiliza M01 no modo de funcionamento Execução do Programa, o TNC não desliga a ferrta. nem o refrigerante.



- ▶ Em frases com M01, não interromper a execução do programa ou o teste do programa: Colocar a softkey em DESLIGADO



- ▶ Em frases com M01, interromper a execução do programa ou o teste do programa: Colocar a softkey LIGADO em ON





12

Funções MOD



12.1 Seleccionar funções MOD

Através das funções MOD pode seleccionar visualizações e possibilidades de introdução adicionais. As funções MOD disponíveis dependem do tipo de funcionamento seleccionado.

Seleccionar funções MOD

Selecione o tipo de funcionamento no qual pretende alterar as funções MOD.



- ▶ Seleccionar funções MOD: Premir a tecla MOD.

Modificar ajustes


- ▶ Seleccionar a função MOD com as teclas de setas no menu visualizado

Para se modificar um ajuste – depende da função seleccionada – dispõe-se de três possibilidades:

- Introduzir directamente o valor numérico
- Modificar o ajuste, premindo a tecla ENT
- Modificar o ajuste com uma janela de selecção. Quando se dispõe de várias possibilidades de ajuste, pode-se abrir uma janela premindo a tecla GOTO onde rapidamente se vêm todas as possibilidades de ajuste. Escolha o ajuste pretendido directamente, premindo as teclas de seta e confirmando no final com a tecla ENT. Se não quiser modificar o ajuste, feche a janela com a tecla END

Sair das funções MOD

- ▶ Funções MOD: premir a softkey FIM ou a tecla END

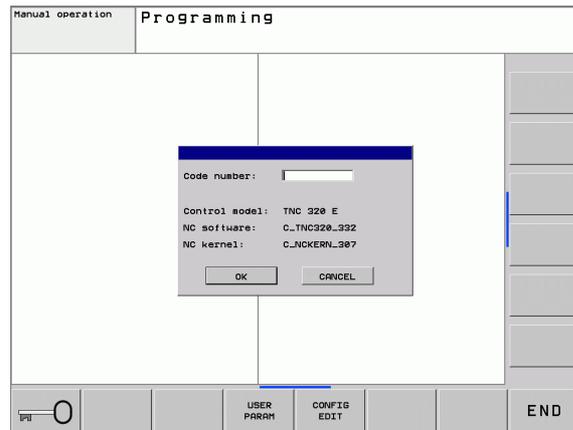

Resumo das funções MOD

Consoante o modo de funcionamento seleccionado, você pode efectuar as seguintes modificações:

Memorização/Edição do programa:


- visualizar vários números de software
- introduzir o código
- Se necessário, parâmetros do utilizador específicos da máquina

Teste do programa:

- visualizar vários números de software
- Mostrar a tabela activa de ferramentas no teste do programa
- Mostrar a tabela activa de ponto zero no teste do programa

Todos os outros modos de funcionamento:

- visualizar vários números de software
- seleccionar a visualização de posições
- determinar a unidade de medida (mm/poleg.)
- determinar a linguagem de programação para MDI
- determinar os eixos para a aceitação da posição real
- Visualizar os tempos de maquinação

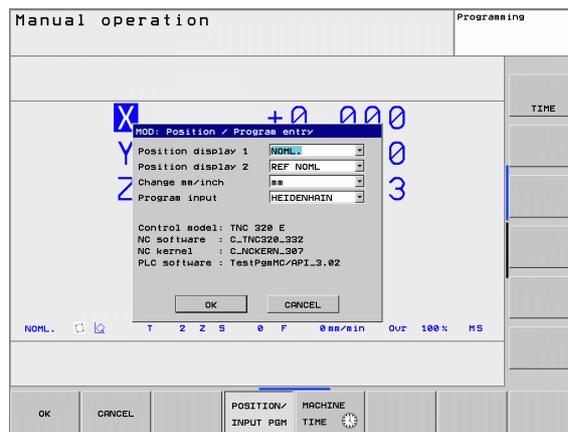

12.2 Números de software

Aplicação

Os seguintes números de software PLC estão à disposição após selecção das funções MOD no ecrã do TNC:

- **Tipo de comando:** Designação do comando (é gerida pela HEIDENHAIN)
- **Software NC:** número do software NC (é gerido pela HEIDENHAIN)
- **Núcleo NC:** número do software NC (é gerido pela HEIDENHAIN)
- **Software PLC:** número ou nome do software PLC (é gerido pelo fabricante da sua máquina)



12.3 Introduzir o código

Aplicação

O TNC precisa de um código para as seguintes funções:

Função	Código
Seleccionar parâmetros do utilizador	123
Desbloquear o acesso às configurações da Ethernet	NET123
Autorizar funções especiais na programação de parâmetros Q	555343



12.4 Parâmetros do utilizador específicos da máquina

Aplicação

Para possibilitar o ajuste de funções específicas da máquina para o utilizador, o fabricante da máquina pode definir quais os parâmetros da máquina que ficam disponíveis como parâmetros do utilizador.



Consulte o manual da sua máquina.



12.5 Seleccionar a visualização de posição

Aplicação

Para o funcionamento Manual e os modos de funcionamento de execução do programa, você pode influenciar a visualização de coordenadas:

A figura à direita mostra algumas posições da ferrta.


- Posição de saída
- Posição de destino da ferrta.
- Zero peça
- Ponto zero da máquina

Para a visualização das posições do TNC, você pode seleccionar as seguintes coordenadas:

Função	Visualização
Posição nominal; valor actual indicado pelo TNC	NOMINAL
Posição real; posição actual da ferrta.	REAL
Posição de referência; posição real referida ao ponto zero da máquina	REF.REAL
Posição de referência; posição nominal referida ao ponto zero da máquina	REF.NOM
Erro de arrasto; diferença entre a posição nominal e a real	E.ARR.
Percurso restante até à posição programada; diferença entre a posição real e a posição de destino	REST.

Com a função MOD Visualização de Posição 1 você selecciona a visualização de posições na visualização de estados.

Com a função MOD Visualização de Posição 2 você selecciona a visualização de posições na visualização de estados adicional.

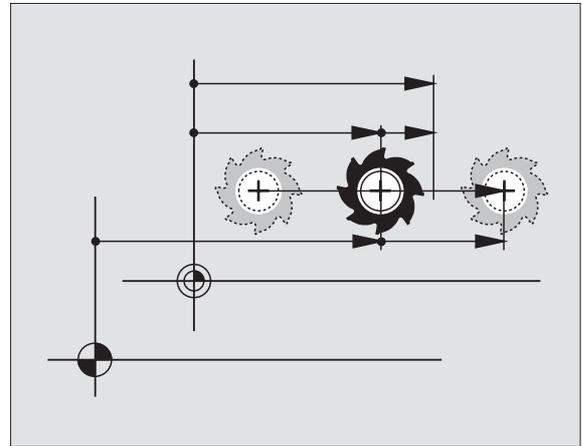

12.6 Seleccionar o sistema de medida

Aplicação

Com esta função MOD você determina se o TNC visualiza as coordenadas em mm ou em polegadas (sistema em polegadas).

- Unidade de medida: por exemplo $X = 15,789$ (mm) Função MOD muda mm/poleg. = mm. Visualização com 3 posições depois da vírgula
- Sistema de polegadas: por exemplo, $X = 0,6216$ (polegada) Trocar função MOD mm/polegada = polegada. Visualização com 4 posições depois da vírgula

Se tiver activada a visualização de polegadas, o TNC visualiza também o avanço em polegada/min. Num programa de polegadas, você tem que introduzir o avanço com um factor 10 maior.



12.7 Visualizar os tempos de maquinação


Aplicação



O fabricante da máquina pode fazer visualizar outros tempos adicionais. Consulte o manual da máquina!

Com a softkey TEMPO DE MÁQUINA você pode visualizar diferentes tempos de funcionamento:

Tempo de funcionamento	Significado
Comando ligado	Tempo de funcionamento do comando a partir do início da operação
Máquina ligada	Tempo de funcionamento da máquina desde a entrada em serviço
Execução do programa	Tempo de funcionamento para o funcionamento comandado desde o início da operação

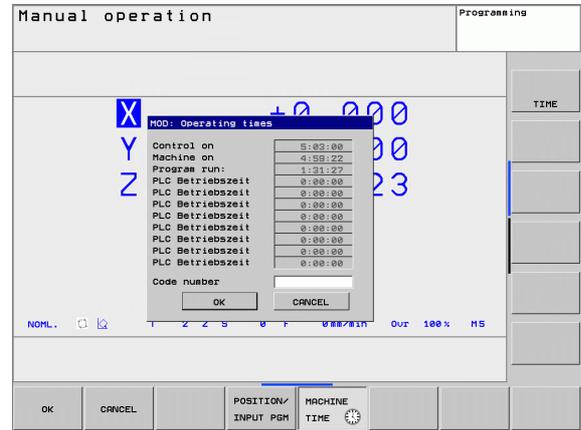

12.8 Ajuste da conexão de dados

Interfaces em série no TNC 320

O TNC 320 utiliza automaticamente o protocolo de transmissão LSV2 para transmissão em série de dados. O protocolo LSV2 é indicado de forma fixa e não pode ser alterado, excepto relativamente ao ajuste da taxa de Baud (parâmetro da máquina **baudRateLsv2**). Pode também determinar um outro tipo de transmissão (interface). As possibilidades de ajuste a seguir descritas só serão válidas para a interface definida de cada vez.

Aplicação

Para ajuste de uma interface de dados, escolha a gestão de dados (PGM MGT) e prima a tecla MOD. Prima de novo o tecla MOD e introduza a chave 123. O TNC mostra os parâmetros do utilizador **GfgSerialInterface**, nos quais poderá introduzir os seguintes ajustes:

Ajustar a interface RS-232

Abra o computador RS232. O TNC mostra as seguintes possibilidades de ajuste:

Ajustar a VELOCIDADE BAUD (baudRate)

A VELOCIDADE BAUD (velocidade de transmissão dos dados) pode seleccionar-se entre 110 e 115.200 Baud.

Ajustar protocolo (protocol)

O protocolo de transmissão de dados comanda o fluxo de dados de uma transmissão série. (comparável com MP 5030)

Registo de transmissão de dados	Escolha
Transmissão de dados padrão	STANDARD
Transmissão de dados em blocos	BLOCKWISE
Domínio sem protocolo	RAW_DATA



Ajustar bits de dados (dataBits)

Com o ajuste dataBits pode definir se um carácter com 7 ou 8 bits de dados é transmitido.

Verificar paridade (parity)

Com o bit de paridade são reconhecidos os erros de transmissão. O bit de paridade pode ser construído de três formas diferentes:

- Sem formação de paridade (NONE): prescinde de um erro de reconhecimento
- Paridade par (EVEN): Aqui existe um erro, no caso de o receptor durante a sua apreciação verificar uma quantidade ímpar de bits memorizada
- Paridade ímpar (ODD): Aqui existe um erro, no caso de o receptor durante a sua apreciação verificar uma quantidade par de bits memorizada

Ajustar bits de paragem (stopBits)

Com o bit de início e um ou dois bits de paragem, é permitido uma sincronização em cada carácter transmitido na transmissão série de dados para o receptor.

Ajustar handshake (flowControl)

Com um handshake dois aparelhos exercem um controlo da transmissão de dados. Faz-se a diferença entre handshake do software e handshake do hardware.

- Sem controlo de fluxo de dados (NONE): O handshake não está activo
- Handshake de hardware (RTS_CTS): Paragem de transmissão através de RTS activo
- Handshake de software (XON_XOFF): Paragem de transmissão através de DC3 (XOFF) activo



Seleccionar o modo de funcionamento num aparelho externo (fileSystem)



Nos modos de funcionamento FE2 e FEX você não pode utilizar as funções „memorizar todos os programas“, „memorizar o programa visualizado“, e „memorizar o directório“.

Aparelho externo	Modo de funcionamento	Símbolo
PC com software de transmissão HEIDENHAIN TNCremoNT	LSV2	
Unidades de disquetes da HEIDENHAIN	FE1	
Aparelhos externos, como impressora, leitor, perfurador, PC sem TNCremoNT	FEX	



Software para transmissão de dados

Para a transmissão de ficheiros do TNC e para o TNC você deve usar o software HEIDENHAIN para a transmissão de dados TNCremoNT. Com o TNCremoNT, você pode comandar, por meio da interface serial ou por meio da interface Ethernet, todos os comandos HEIDENHAIN.



Pode descarregar gratuitamente a versão actual de TNCremo NT da base de ficheiros HEIDENHAIN em (www.heidenhain.de, <Service>, <Área de download>, <TNCremo NT>).

Condições de sistema para o TNCremoNT:

- PC com processador 486 ou superior
- Sistema operativo Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000
- 16 MBytes de memória de trabalho
- 5 MBytes livres no seu disco duro
- Uma interface serial livre ou ligação à rede TCP/IP

Instalação em Windows

- ▶ Inicie o programa de instalação SETUP.EXE com o gestor de ficheiros (Explorer)
- ▶ Siga as instruções do programa de setup

Iniciar o TNCremoNT em Windows

- ▶ Faça clique em <Iniciar>, <Programas>, <Aplicações HEIDENHAIN>, <TNCremoNT>

Quando você inicia o TNCremoNT pela primeira vez, o TNCremoNT procura estabelecer automaticamente uma ligação para o TNC.



Transmissão de dados entre TNC e TNCremoNT

Verifique se o TNC está conectado à interface serial correcta do seu computador, ou conectado à rede.

Depois de ter iniciado o TNCremoNT, veja na parte superior da janela principal **1** todos os ficheiros que estão memorizados no directório activado. No <Directório>, <Trocar pasta> pode escolher qualquer suporte de dados ou escolher um outro directório no seu computador.

Se quiser comandar a transmissão de dados a partir do PC estabeleça a ligação no PC da seguinte forma:

- ▶ Seleccione <Ficheiro>, <Estabelecer ligação>. O TNCremoNT recebe então a estrutura de ficheiros e directórios do TNC, e visualiza-a na parte inferior da janela principal **2**
- ▶ Para transferir um ficheiro do TNC para o PC, seleccione o ficheiro na janela do TNC, fazendo clique com o rato e arraste o ficheiro marcado com rato premido para dentro da janela do PC **1**
- ▶ Para transferir um ficheiro do PC para o TNC, seleccione o ficheiro na janela do PC, fazendo clique com o rato e arraste o ficheiro marcado com rato premido para dentro da janela do TNC **2**

Se quiser comandar a transmissão de dados a partir do TNC, estabeleça a ligação no PC da seguinte forma:


- ▶ Seleccione <Extras>, <Servidor TNC>. O TNCremoNT arranca agora no funcionamento de servidor e pode receber dados do TNC, ou enviar dados para o TNC
- ▶ Seleccione no TNC as funções para a gestão de ficheiros com a tecla PGM MGT (ver „Transmissão de dados para/de uma base de dados externa” na página 70) e transfira os ficheiros pretendidos

Finalizar o TNCremoNT

Selecione o nível de menu <Ficheiro>, <Finalizar>



Observe também a função de auxílio sensível ao contexto do TNCremoNT, onde estão explicadas todas as funções. A chamada faz-se por meio da tecla F1.

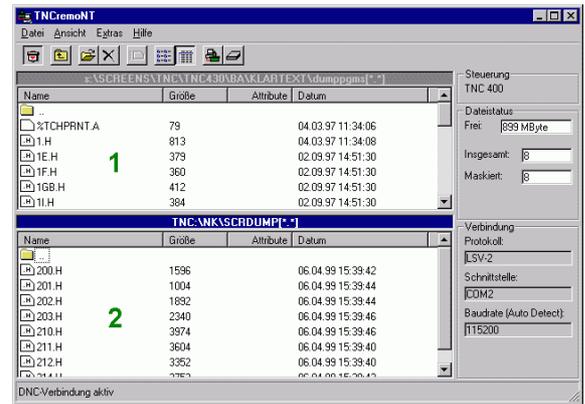

12.9 Interface Ethernet

Introdução

Você pode como standard equipar o TNC com um cartão Ethernet para ligar o comando Cliente à sua rede. O TNC transmite dados por meio do cartão Ethernet, com

- o protocolo **smb** (server **m**essage **b**lock) para sistemas operativos windows, ou
- da família de protocolos **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) e com recurso ao NFS (Network File System)

Possibilidades de conexão


Você pode ligar à sua rede o cartão Ethernet do TNC por conexão RJ45, 100BaseTX ou 10BaseT) ou directamente com um PC. A conexão está separada galvanicamente da electrónica de comando.

Em caso de conexão 100BaseTX ou conexão 10BaseT, utilize cabo Twisted Pair, para conectar o TNC à sua rede.



O comprimento máximo de cabo entre o TNC e um ponto nodal depende da classe do cabo, do revestimento e do tipo de rede (100BaseTX ou 10BaseT).

Sem grande perda de tempo, pode ligar o TNC directamente com um PC, que disponha de um cartão de Ethernet. Ligue o TNC (conexão X26) e o PC com um cabo Ethernet cruzado (designação comercial: Patchkabel cruzado ou cabo STP cruzado)

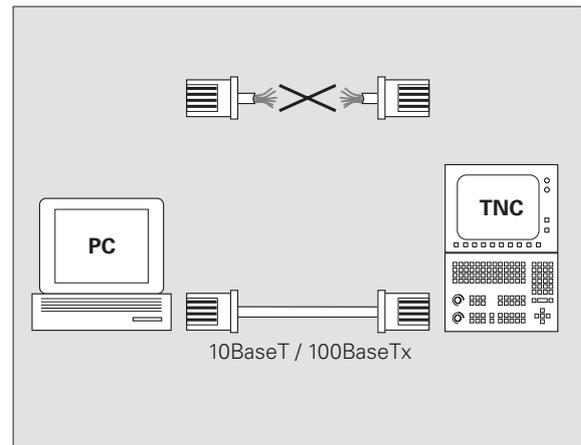


Ligar os comandos da rede

Visualização de funções da configuração de rede

- Escolha na gestão de ficheiros (PGM MGT) a softkey **Rede**

Função	Softkey
Realizar a ligação da unidade de rede seleccionada. Após a ligação, surge um pequeno salto sob Mount para confirmar.	MONTAR APARELHO
Separa a ligação para uma unidade de rede.	NÃO MONT. APARELHO
Activar ou desactivar a função Automount (= ligação automática da unidade de rede através de execução elevada dos comandos). O estado da função é indicado na tabela de unidades de rede através de um salto sob Auto.	MONTAR AUTON.
Com a função Ping poderá verificar se uma ligação a um determinado participante na rede está disponível. A introdução do endereço faz-se com quatro x números decimais separados por ponto (Notação decimal com ponto).	PING
O TNC apresenta uma janela de resumo com informações sobre as ligações de rede activas.	NETWORK INFO
Konfigurado o acesso à rede. (Só pode ser seleccionada após a introdução da chave MOD NET123)	DEFINE NETWORK CONNECTN.
Abrir a janela de diálogo para editar os dados de uma ligação de rede existente. (Só pode ser seleccionada após a introdução da chave MOD NET123)	EDIT NETWORK CONNECTN.
Konfigurar o endereço de rede do comando. (Só pode ser seleccionada após a introdução da chave MOD NET123)	CONFIGURE NETWORK
Apagar uma ligação à rede existente. (Só pode ser seleccionada após a introdução da chave MOD NET123)	DELETE NETWORK CONNECTN.

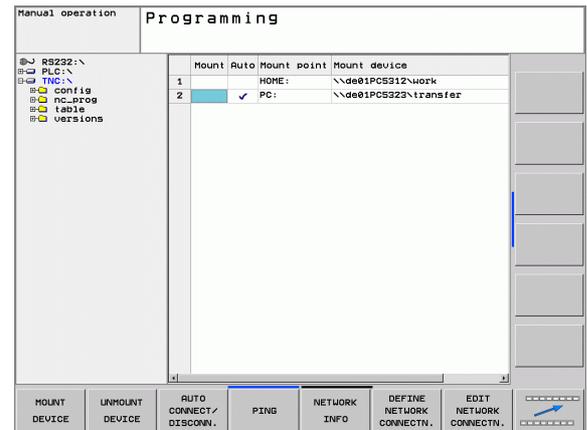


Configurar o endereço de rede do comando

- ▶ Ligue o TNC (Ligação X26) com a rede ou com um PC
- ▶ Escolha na gestão de ficheiros (PGM MGT) a softkey **Rede**
- ▶ Prima a tecla MOD. Introduza em seguida a chave **NET123**.
- ▶ Prima a softkey **CONFIGURAR REDE** para a introdução dos ajustes da rede gerais (ver figura no meio, à direita).
- ▶ Abre-se a janela de diálogo para a configuração da rede

Ajuste	Significado
HOSTNAME	Com este nome os comandos registam-se na rede. Se utilizar um servidor Hostname, deverá introduzir aqui o Fully Qualified Hostname. Se você não registar nenhum nome, será utilizada a chamada autenticação NULL a partir do comando.
DHCP	DHCP = D ynamic H ost C onfiguration P rotocol Ajuste no menu de lista pendente SIM , em seguida o comando refere-se automaticamente ao seu endereço de rede (IP-Adresse), à máscara de subrede, ao router predefinido e a um eventual endereço necessário para transmissão a partir de um servidor DHCP existente na rede. O servidor DHCP identifica o comando através do nome do Host. Para esta função, já deve ter instalada a sua rede de empresa. Fale com o seu administrador de rede.
IP-ADRESS	Endereço de rede do comando: Em cada um dos quatro campos de introdução adjacentes podem ser introduzidos três locais do endereço de IP. Com a tecla ENT saltará para o campo seguinte. O endereço de rede do comando é dado pelo seu especialista de rede.
SUBNET-MASK	Serve para a diferenciação entre o ID de rede e de alojador da rede. a máscara de subrede do comando é dada pelo seu especialista de rede.
BROADCAST	O endereço Broadcast do comando só é necessário quando se desvia do ajuste standard. O ajuste standard é formado pelo ID de rede e o ID de anfitrião, onde estão memorizados todos os bits em 1
ROUTER	Router predefinido do endereço de rede: A indicação só deve ser produzida quando a rede é constituída por várias redes parciais, que estão ligadas entre si pelo router.



A configuração de rede introduzida torna-se activa apenas após novo início do comando. Após a ligação da configuração de rede com a superfície comutadora ou com a softkey OK, o comando executa um novo início após confirmação.

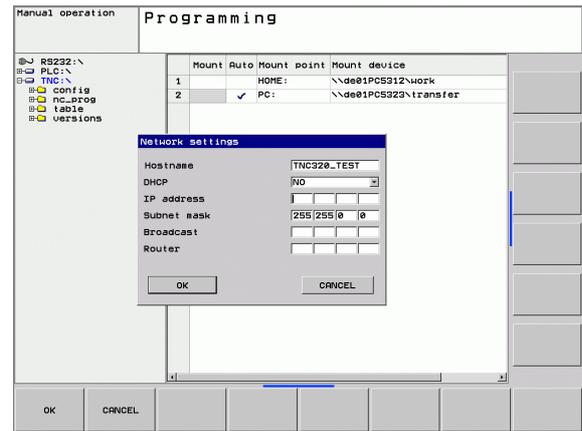

Configurar o acesso de rede noutro aparelho (mount)




Mande configurar o TNC por um especialista em rede.

Os parâmetros **username**, **workgroup** e **password** não devem ser indicados em todos os sistemas operativos windows.

- ▶ Ligue o TNC (Ligação X26) com a rede ou com um PC
- ▶ Escolha na gestão de ficheiros (PGM MGT) a softkey **Rede**
- ▶ Prima a tecla MOD. Introduza em seguida a chave **NET123**.
- ▶ Prima a softkey **DEFINIR LIGAÇÃO DE REDE**
- ▶ Abre-se a janela de diálogo para a configuração da rede

Ajuste	Significado
Mount-Device	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligação por NFS: Nome do directório que deve ser sujeito a mount. Este é construído como endereço de rede do aparelho, dois pontos e o nome do directório. A introdução do endereço de rede faz-se com quatro x números decimais separados por ponto (Notação decimal com ponto). Ao indicar o caminho, tenha atenção à letras maiúsculas e minúsculas. ■ Ligação a uma calculadora Windows individual: Introduzir nome de rede e nome de autorização do computador, p.ex. // PC1791NT/C
Mount-Point	Nome do aparelho: O nome de aparelho aqui introduzido será mostrado no comando, em gestão de programas, para a rede sujeita a mount, p. ex. WORLD: (O nome deve terminar com dois pontos!)
Sistema de ficheiros	Tipo de sistema do ficheiros: <ul style="list-style-type: none"> ■ NFS: Network File System ■ SMB: Rede do Windows
NFS-Option	<p>rsize: Dimensão do pacote para recepção de dados em bytes</p> <p>wsize: Dimensão do pacote para envio de dados em bytes</p> <p>time0: Tempo em décimas de segundo ao fim do qual os comandos repetem uma Remote Procedure Call não atendida pelo Servidor</p> <p>soft: Com SIM o Remote Procedure Call é repetido, até o servidor NFS responder. Se for registado NÃO, não será repetido</p>

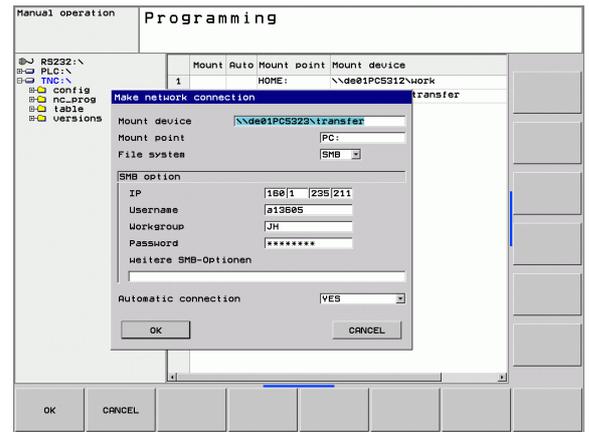

Ajuste	Significado
Opção SMB	<p>Opções, que se encontram no tipo de sistema de dados SMB: As opções são indicadas sem espaços, apenas separadas por vírgula. Tenha em atenção o uso de maiúsculas e minúsculas.</p> <p>Opções:</p> <p>ip: IP-Endereço do PC Windows', com o qual o comando deve estar ligado</p> <p>username: nome do utilizador com que se pretende apresentar o comando</p> <p>workgroup: Grupo de trabalho, onde se pretende registar o comando</p> <p>password: palavra-passe com que se pretende apresentar o comando (máximo 80 caracteres)</p> <p>Outras opções SMB: possibilidade de introdução de outras opções para a rede Windows</p>
Ligação automática	<p>Automount (SIM ou NÃO): Aqui pode determinar se a rede é automaticamente sujeita a mount com execução elevada do comando. Os aparelhos que não automaticamente sujeitos a mount podem ser sempre sujeitos a mount na gestão de programas.</p>



A introdução por meio de registo desaparece no caso do iTNC 530. Utiliza-se o registo de transmissão conforme RFC 894.




Ajustes num PC com Windows 2000

**Condições:**

O cartão de rede deve estar já instalado no PC e estar operacional.

Se quiser ligar o PC com o iTNC que você tem ligado na rede da sua firma, você deve conservar o endereço de rede do PC e adaptar o endereço de rede ao TNC.

- ▶ Seleccione os ajustes de rede por meio de <Iniciar>, <ajustes>, <ligações de rede e de transmissão remota de dados>
- ▶ Faça clique com a tecla direita do rato sobre o símbolo <Ligação LAN> e seguidamente no menu visualizado sobre <Propriedades>
- ▶ Faça duplo clique sobre <Protocolo Internet (TCP/IP)> para modificar os ajustes IP (ver figura em cima, à direita)
- ▶ Se ainda não estiver activada, seleccione a opção <Utilizar o seguinte endereço IP>
- ▶ No campo de introdução <Endereço IP> introduza o mesmo endereço IP que você determinou no iTNC nos ajustes de rede específicos do PC, p.ex. 160.1.180.1
- ▶ Introduza no campo de introdução <Máscara Subnet > 255.255.0.0
- ▶ Confirme os ajustes com <OK>
- ▶ Memorize a configuração de rede com <OK>, se necessário, deve iniciar agora de novo o Windows

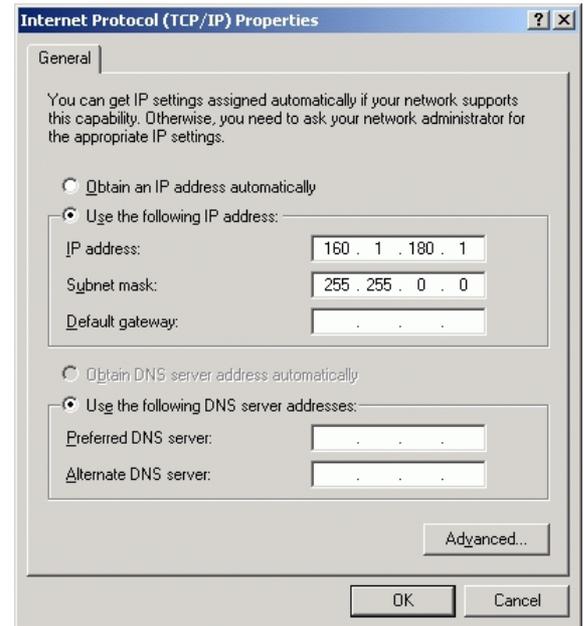



13

**Ciclos de apalpação nos
modos de funcionamento
manual e volante electrónico**



13.1 Introdução

Resumo

No modo de funcionamento manual, estão à disposição as seguintes funções:

Função	Softkey	Página
Calibrar a longitude efectiva		Página 421
Calibrar o raio efectivo		Página 422
Determinar a rotação básica sobre uma recta		Página 424
Memorização do ponto de referência num eixo seleccionável		Página 426
Memorizar uma esquina como ponto de referência		Página 427
Memorizar o ponto central do círculo como ponto de referência		Página 428
Gestão dos dados do apalpador		Página 428

Seleccionar ciclo de apalpação

- ▶ Seleccionar modo de funcionamento manual ou volante electrónico



- ▶ Seleccionar as funções de apalpação: premir a softkey FUNÇÃO APALPAÇÃO. O TNC visualiza outras softkeys: Ver tabela acima



- ▶ Seleccionar o ciclo de apalpação: premir p.ex. a softkey PROVAR ROTAÇÃO. O TNC visualiza no ecrã o respectivo menu

13.2 Calibrar o apalpador digital

Introdução

Você deverá calibrar o apalpador nos seguintes casos:

- Início da operação
- Rotura da haste de apalpação
- Troca da haste de apalpação
- Modificação do avanço de apalpação
- Irregularidades, p.ex. aquecimento da máquina

Na calibração, o TNC determina a longitude „activa“ da haste de apalpação e o raio „activo“ da esfera de apalpação. Para calibrar o apalpador 3D, coloque um anel de ajuste com altura e raio interno conhecidos sobre a mesa da máquina.

Calibrar a longitude activa




A longitude activa do apalpador refere-se sempre ao ponto de referência da ferramenta. Em geral, o fabricante da máquina determina o ponto de referência da ferramenta no came do fuso.

- ▶ Fixar o ponto de referência no eixo da ferrta de forma a que a mesa da máquina tenha o valor: $Z=0$.



- ▶ Seleccionar a função de calibração para a longitude do apalpador: Premir a softkey FUNÇÃO DE APALPAÇÃO e CAL. L. O TNC mostra uma janela de menu com quatro campos de introdução
- ▶ Introduzir o eixo da ferrta. (tecla do eixo)
- ▶ Ponto de referência: introduzir a altura do anel de ajuste
- ▶ Os pontos do menu Raio Activo da Esfera e Longitude Activa não precisam de qualquer introdução
- ▶ Deslocar o apalpador sobre a superfície do anel de ajuste
- ▶ Se necessário alterar a direcção de deslocação: seleccionar com softkey ou tecla de seta
- ▶ Apalpar superfície: premir a tecla externa START

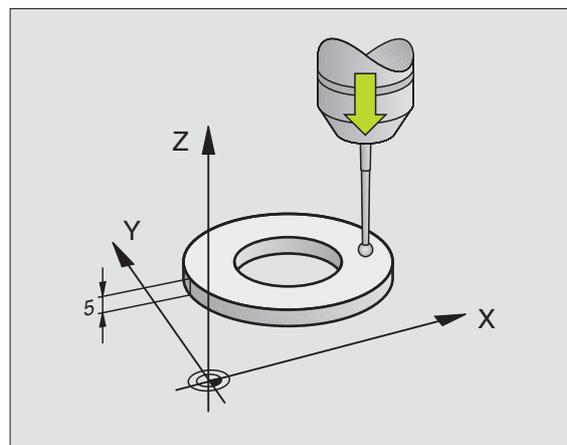

Calibrar raio actuante e ajustar desvio central do apalpador

O eixo do apalpador normalmente não coincide exactamente com o eixo da ferrta. Com a função de calibração, ajusta-se com cálculo automático o desvio entre o eixo do apalpador e o eixo da ferrta.

Com a calibração do desvio central, o TNC roda 180° o apalpador 3D.

Para executar uma calibração manual proceda do seguinte modo:

- ▶ Posicionar a esfera de apalpação em Funcionamento Manual no interior do anel de ajuste




- ▶ Seleccionar a função de calibração para o raio da esfera de apalpação e o desvio central do apalpador: Premir a softkey CAL. R
- ▶ Introduzir o raio do anel de ajuste
- ▶ Apalpação: premir 4x a tecla externa START. O apalpador 3D apalpa, em cada direcção dos eixos, uma posição do interior do anel, e calcula o raio activo da esfera de apalpação
- ▶ Se quiser acabar agora a função de calibração, prima a softkey FIM



Para se determinar a deslocação do centro da esfera de apalpação, o TNC tem que estar preparado pelo fabricante. Consulte o manual da máquina!



- ▶ Determinar o desvio central da esfera de apalpação: Premir a softkey 180°. O TNC roda 180° o apalpador
- ▶ Apalpação: premir 4x a tecla externa START. O apalpador 3D apalpa, em cada direcção dos eixos, uma posição do interior do anel, e calcula o desvio central do apalpador

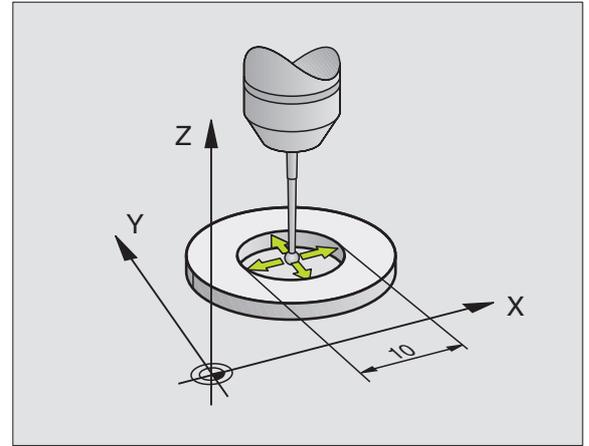

13.3 Compensar a posição inclinada da peça da peça

Introdução

O TNC compensa uma inclinação da peça automaticamente com uma „rotação básica“.


Para isso, o TNC fixa o ângulo de rotação sobre o ângulo que forma uma superfície da peça com o eixo de referência angular do plano de maquinação. Ver figura à direita.



Para medir a inclinação da peça, seleccionar sempre a direcção de apalpação perpendicular ao eixo de referência angular.

Para calcular correctamente a rotação básica na execução do programa, você deverá programar ambas as coordenadas do plano de maquinação na primeira fase de deslocação.

É possível também utilizar uma rotação básica em combinação com a função PLANE, mas nesse caso deverá activar em primeiro lugar a rotação básica e só depois a função PLANE.

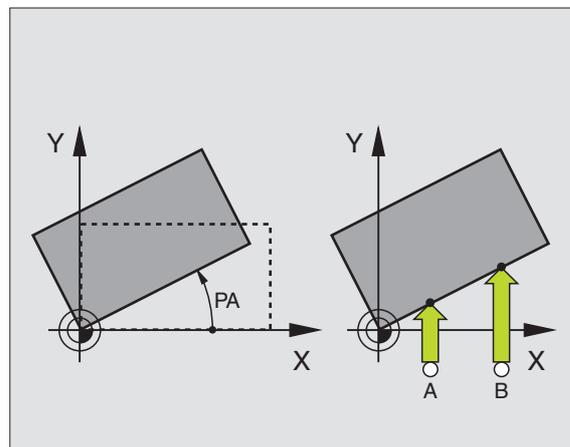

Determinar a rotação básica



- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir a softkey PROVAR ROT
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do primeiro ponto de apalpação
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação perpendicular ao eixo de referência angular: Seleccionar eixo e rotação por softkey
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do segundo ponto de apalpação
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START. O TNC determina a rotação básica e visualiza o ângulo junto ao diálogo **ângulo rotativo =**


Visualizar a rotação básica

O ângulo da rotação básica encontra-se depois de uma nova selecção de PROVAR ROTAÇÃO na visualização do ângulo de rotação. O TNC indica também o ângulo de rotação na visualização de estados adicional (ESTADO POS.)

Na visualização de estados ilumina-se um símbolo para a rotação básica sempre que o TNC deslocar os eixos da máquina segundo a rotação básica.

Anular a rotação básica

- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir a softkey PROVAR ROT
- ▶ Introduzir o ângulo de rotação „0” e confirmar com a tecla ENT
- ▶ Terminar a função de apalpação: Premir a tecla END

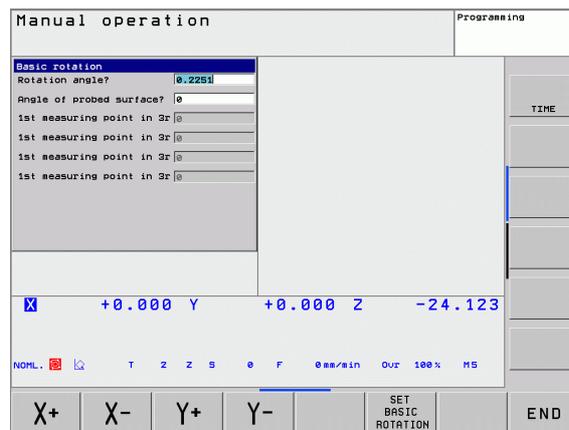

13.4 Memorização do ponto de referência com apalpadores 3D

Introdução

As funções para a memorização do ponto de referência na peça ajustada seleccionam-se com as seguintes softkeys:

- Memorizar o ponto de referência num eixo qualquer com PROVAR POS
- Memorizar uma esquina como ponto de referência com PROVAR P
- Memorizar um ponto central do círculo como ponto de referência com PROVAR CC




Tenha atenção que o TNC, na deslocação activa de um ponto zero, refere o valor apalpado sempre ao preset activado (ou ao último ponto de referência memorizado em modo de funcionamento manual), ainda que na visualização de posição seja calculado a deslocação do ponto zero.

Memorizar o ponto de referência num eixo qualquer (ver figura à direita)




- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir softkey PROVAR POS
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do ponto de apalpação
- ▶ Seleccionar ao mesmo tempo a direcção de apalpação e o eixo para os quais se memorizou o ponto de referência, p.ex. apalpar Z na direcção Z-: seleccionar com uma softkey
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ **Ponto de referência:** Introduzir coordenadas nominais (p. ex. 0), aceitar com a softkey MEMORIZAR PONTO DE REFERÊNCIA
- ▶ Terminar função de apalpação: Premir a tecla END

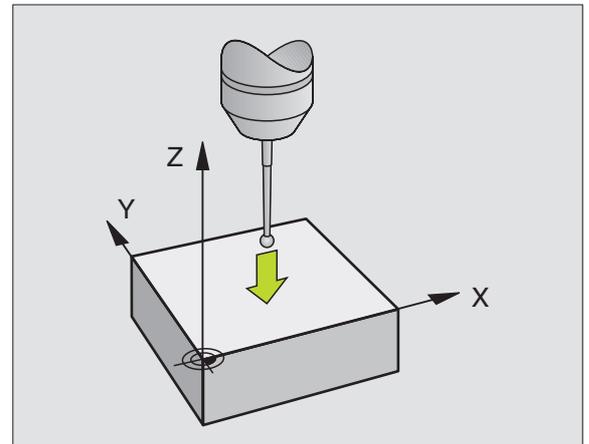

Esquina como ponto de referência – aceitar os pontos apalpados para a rotação básica (ver figura à direita)



- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir a softkey ANTASTEN P
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação: seleccionar com uma softkey
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ Apalpar as duas arestas, duas vezes cada uma
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ **Ponto de referência:** Introduzir ambas as coordenadas do ponto de referência na janela de menu, aceitar com a softkey MEMORIZAR PONTO DE REFERÊNCIA
- ▶ Terminar função de apalpação: Premir a tecla END

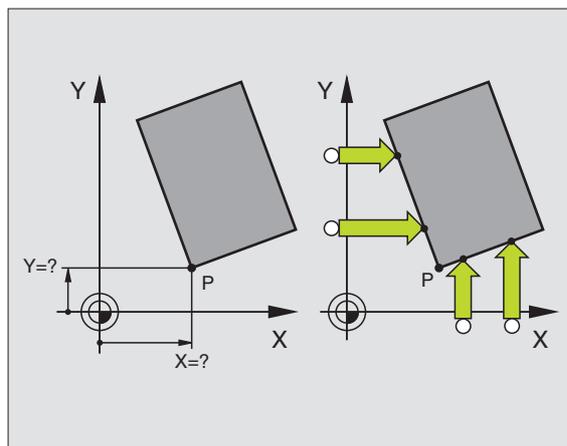

Ponto central do círculo como ponto de referência

Como pontos de referência, você pode memorizar pontos centrais de furos, caixas circulares, cilindros completos, ilhas, ilhas em forma de círculo, etc.

Círculo interior:

O TNC apalpa a parede interior do círculo nas quatro direcções dos eixos de coordenadas

Em círculos interrompidos (arcos de círculo), você pode seleccionar qualquer direcção de apalpação.

- ▶ Posicionar a esfera de apalpação aprox. no centro do círculo





- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Seleccionar a softkey PROVAR CC
- ▶ Apalpação: premir quatro vezes a tecla externa START. O apalpador apalpa sucessivamente 4 pontos da parede interior do círculo
- ▶ Se quiser trabalhar com uma medição compensada (só possível em máquinas com orientação da ferrta.), prima a softkey 180° e apalpe de novo 4 pontos da parede interior do círculo
- ▶ Se quiser trabalhar sem medição compensada: Premir a tecla END
- ▶ **Ponto de referência:** Introduzir ambas as coordenadas do ponto central do círculo na janela de menu, aceitar com a softkey MEMORIZAR PONTO DE REFERÊNCIA
- ▶ Terminar a função de apalpação: Premir a tecla END

Círculo exterior:

- ▶ Posicionar a esfera de apalpação próximo do primeiro ponto de apalpação fora do círculo
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação: Seleccionar a respectiva softkey
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ Repetir o processo de apalpação para os 3 restantes pontos. Ver figura em baixo, à direita.
- ▶ **Ponto de referência:** Introduzir as coordenadas do ponto de referência, aceitar com a softkey MEMORIZAR PONTO DE REFERÊNCIA
- ▶ Terminar função de apalpação: Premir a tecla END

Depois da apalpação, o TNC visualiza as coordenadas actuais do ponto central do círculo e o raio do círculo PR.

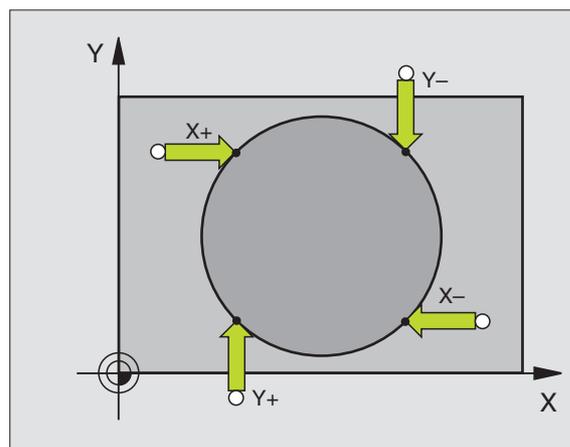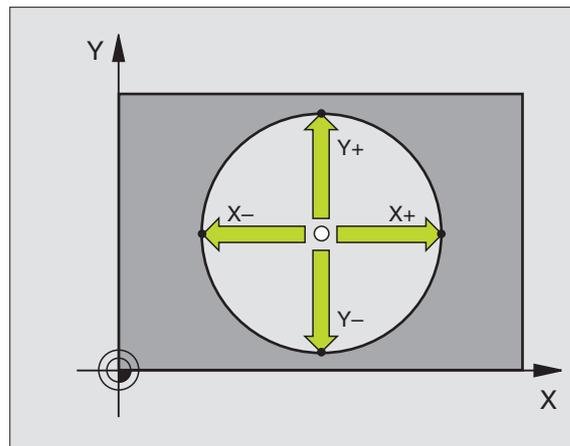

13.5 Medir peças com apalpadores-3D

Introdução

Você também pode utilizar o apalpador nos modos de funcionamento manual e volante electrónico, para realizar medições simples na peça. Para medições mais complicadas, dispõe-se de numerosos ciclos de apalpação programáveis (ver „Medir peças automaticamente“ na página 434). Com o apalpador 3D você determina:

- Coordenadas da posição, e com essas coordenadas
- Dimensões e ângulos da peça

Determinar as coordenadas da posição de uma peça centrada



- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir softkey PROVAR POS
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do ponto de apalpação
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação e simultaneamente o eixo a que se refere a coordenada: seleccionar a respectiva softkey.
- ▶ Iniciar o processo de apalpação: premir a tecla externa START

O TNC visualiza a coordenada do ponto de apalpação como ponto de referência.

Determinar as coordenadas do ponto da esquina no plano de maquinação


Determinar as coordenadas do ponto de esquina: Ver „Esquina como ponto de referência – aceitar os pontos apalpados para a rotação básica (ver figura à direita)“, na página 427. O TNC mostra as coordenadas da esquina apalpada como ponto de referência.



Determinar as dimensões da peça



- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir softkey PROVAR POS
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do primeiro ponto de apalpação A
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação com softkey
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START
- ▶ Anotar o valor visualizado como ponto de referência (só quando se mantém actuante o ponto de ref. anteriormente memorizado)
- ▶ Ponto de referência: introduzir „0“
- ▶ Interromper diálogo: Premir a tecla END
- ▶ Seleccionar de novo a função de apalpação: Premir softkey PROVAR POS
- ▶ Posicionar o apalpador próximo do segundo ponto de apalpação B
- ▶ Seleccionar a direcção de apalpação com softkey: o mesmo eixo, mas em direcção oposta à da primeira apalpação.
- ▶ Apalpação: premir a tecla externa START

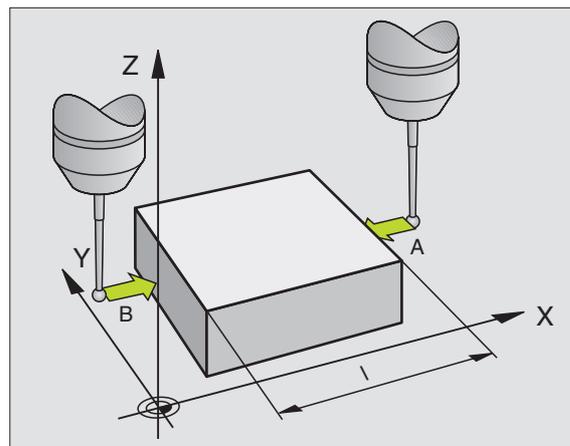

Na visualização Ponto de Referência tem-se a distância entre os dois pontos sobre o eixo de coordenadas.

Fixar de novo a visualização da posição nos valores anteriores à medição linear

- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir softkey PROVAR POS
- ▶ Apalpar de novo o primeiro ponto de apalpação
- ▶ Fixar o Ponto de Referência no valor anotado
- ▶ Interromper diálogo: Premir a tecla END

Medir ângulo

Com um apalpador 3D, você pode determinar um ângulo no plano de maquinação. Pode-se medir


- o ângulo entre o eixo de referência angular e uma aresta da peça, ou
- o ângulo entre duas arestas

O ângulo medido visualiza-se até um valor máximo de 90°.

Determinar o ângulo entre o eixo de referência angular e uma aresta da peça




- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir a softkey PROVAR ROT
- ▶ Ângulo de rotação: anote o ângulo de rotação visualizado se quiser voltar a reproduzir posteriormente a rotação básica executada
- ▶ Executar rotação básica com o lado que se pretende comparar (ver „Compensar a posição inclinada da peça” na página 424)
- ▶ Com a softkey PROVAR ROTAÇÃO visualizar o ângulo entre o eixo de referência angular e a aresta da peça como ângulo de rotação
- ▶ Anular a rotação básica ou reproduzir de novo a rotação básica original
- ▶ Fixar o Ângulo de Rotação no valor anotado

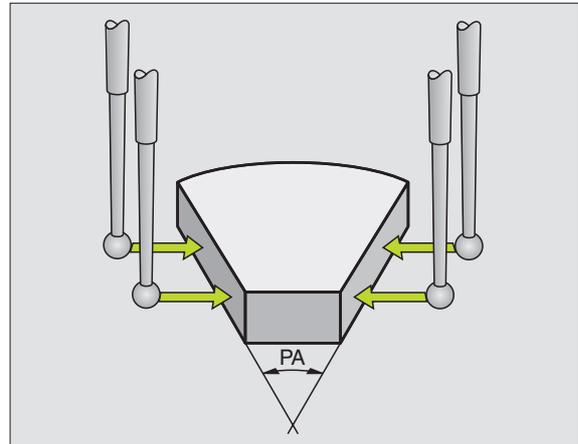

Determinar o ângulo entre duas arestas da peça

- ▶ Seleccionar a função de apalpação: Premir a softkey PROVAR ROT
- ▶ Ângulo de rotação: anote o ângulo de rotação visualizado se quiser voltar a reproduzir posteriormente a rotação básica executada
- ▶ Executar rotação básica para o primeiro lado (ver „Compensar a posição inclinada da peça” na página 424)
- ▶ Apalpar o segundo lado da mesma forma que numa rotação básica. Não fixar o ângulo de rotação em 0!
- ▶ Com a softkey PROVAR ROTAÇÃO visualizar o ângulo PA entre as arestas da peça como ângulo rotativo
- ▶ Anular a rotação básica ou reproduzir de novo a rotação básica original: Fixar o Ângulo de Rotação no valor anotado

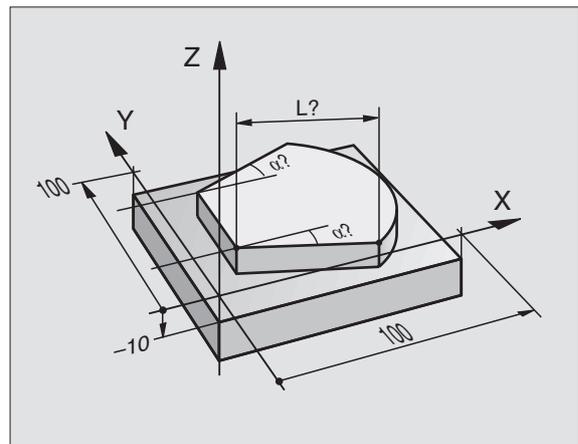

13.6 Gestão dos dados do apalpador

Introdução

Para poder utilizar o maior número possível de operações de medição, através de parâmetros da máquina, você dispõe de possibilidades de ajuste na gestão de dados do apalpador que determinam o comportamento básico de todos os ciclos de apalpação. O TNC utiliza sempre os valores a partir da gestão do apalpador, mesmo quando os valores constam também da tabela das ferramentas. Prima a softkey PARÂMETRO para abrir a janela da gestão de dados do apalpador.

Número da ferramenta

Número com o qual o apalpador é registado na tabela de ferramentas

Infravermelhos/apalpador de cabo

0: apalpador com cabo

1: Apalpador de infravermelhos (a função **Rotação 180°** dependente da máquina, pode ser executada)

Orientação da ferramenta

0: não executar nenhuma orientação da ferramenta

1: executar a orientação da ferramenta (o apalpador é orientado de forma a que seja premida a esfera de apalpação sempre com a mesma posição)

Ângulo da ferramenta

Introduza o ângulo em que se encontra o apalpador na posição inicial. Este valor é utilizado na orientação da ferramenta no processo de calibração do raio da esfera e para cálculos internos. (Função dependente da máquina)

Longitude do apalpador

Longitude (calculada através da calibração da longitude) com a qual o TNC calcula o apalpador

Raio R do apalpador

Raio (calculado através da calibração do raio) com a qual o TNC calcula o apalpador

Raio do apalpador R2

Raio da esfera (calculado através da calibração do raio) com o qual o TNC calcula o apalpador

Desvio central 1

Desvio do eixo do apalpador para o eixo da ferramenta no eixo principal

Desvio central 2

Desvio do eixo do apalpador para o eixo da ferramenta no eixo secundário

Ângulo de calibração

O TNC introduz aqui o ângulo de orientação com que o apalpador é calibrado

Manual operation		Programming
TOUCH PROBE TS		
Tool number:	21	
Infrared/cable probe:	0	
Spindle orientation:	0	
Spindle angle [°]:	0	
Probe length: L	39.357	
Touch probe radius: R0	1.998	
Touch probe radius: R2	1.998	
Center offset 1: MV1	0.00051	
Center offset 2: MV2	-0.00124	
Calibrate angle:	0	
Meas. rapid trav.: F0	2000	
Feed for probing: F1	200	
Safety clearance: SF	2	
Max. meas. path: Mu	30	
TIME		
+0.000 X +0.000 Y +0.000 Z -24.123		
NONL. [] [] T Z Z S 0 F 000/min Our 100% MS		
CONFIRM	DISCARD	END



Marcha rápida de medição

Avanço com o qual o apalpador é pré-posicionado ou posicionado entre os pontos de medição

Apalpação do avanço

Avanço com o qual o TNC deverá apalpar a peça

distância de segurança

Na distância de segurança, você determina a que distância é que se deve posicionar previamente o apalpador em relação ao ponto de apalpação definido - ou calculado pelo ciclo. Quanto mais pequeno introduzir este valor, com maior precisão terá que definir as posições de apalpação.

Máximo caminho de medição

Se a haste de apalpação não for deflectida no valor determinado, o TNC emite um aviso de erro.



13.7 Medir peças automaticamente

Resumo

O TNC dispõe de três ciclos, com que você pode medir peças automaticamente ou memorizar o ponto de referência. Para definir os ciclos, prima, no modo de funcionamento Programação ou Posicionamento com Introdução Manual, a tecla TOUCH PROBE.

Ciclo	Softkey
0 PLANO DE REFERÊNCIA Medição dum coordenada num eixo à escolha	
1 PLANO DE REFERÊNCIA POLAR Medição dum ponto, direcção de apalpação por meio de ângulo	
3 MEDIÇÃO Medir posição e diâmetro dum furo	

Sistema de referência para resultados de medição

O TNC emite todos os resultados de medição para os parâmetros de resultados e para o ficheiro de registo no sistema de coordenadas activado - portanto, eventualmente deslocado ou/e rodado/inclinado.


PLANO DE REFERÊNCIA ciclo do apalpador 0

- 1 O apalpador aproxima-se num movimento 3D com avanço rápido para a posição prévia programada no ciclo **1**
- 2 Seguidamente, o apalpador executa o processo de apalpação com avanço de apalpação. A direcção de apalpação tem que ser determinada no ciclo
- 3 Depois de o TNC ter registado a posição, o apalpador regressa ao ponto de partida do processo de apalpação e memoriza num parâmetro Q a coordenada medida. Adicionalmente, o TNC memoriza as coordenadas da posição em que se encontra o apalpador no momento do sinal de comutação, nos parâmetros de Q115 a Q119. Para os valores nestes parâmetros, o TNC não considera a longitude nem o raio da haste de apalpação



Antes da programação, deverá ter em conta

Posicionar previamente o apalpador, de forma a evitar-se uma colisão na aproximação da posição prévia programada.

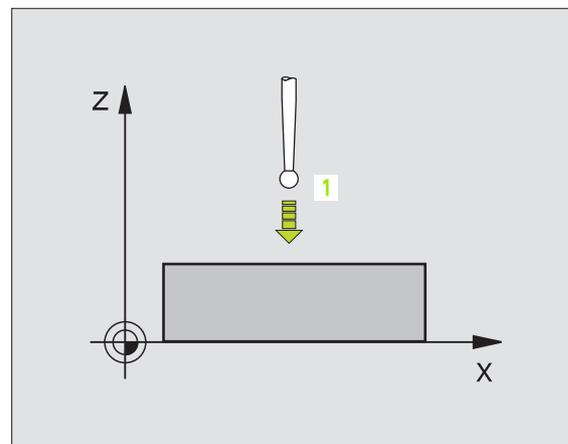



- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** Introduzir o número do parâmetro Q a que é atribuído o valor da coordenada
- ▶ **Eixo de apalpação/Direcção de apalpação:** Introduzir o eixo de apalpação com tecla de selecção do eixo ou com o teclado ASCII e sinal de direcção de apalpação. Confirmar com a tecla ENT
- ▶ **Valor nominal da posição:** Com as teclas de selecção de eixo ou com o teclado ASCII, introduzir todas as coordenadas para o posicionamento prévio do apalpador
- ▶ Terminar a introdução: Premir a tecla ENT

Beispiel: Frases NC

```
67 TCH PROBE 0.0 PLANO DE REFERÊNCIA Q5 X-
```

```
68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5
```



PLANO DE REFERÊNCIA Polar ciclo de apalpação 1

O ciclo de apalpação 1 obtém, numa direcção qualquer de apalpação, uma posição qualquer na peça.

- 1 O apalpador aproxima-se num movimento 3D com avanço rápido para a posição prévia programada no ciclo **1**
- 2 Seguidamente, o apalpador executa o processo de apalpação com avanço de apalpação. No processo de apalpação, o TNC desloca-se ao mesmo tempo em 2 eixos (depende do ângulo de apalpação). A direcção de apalpação tem que ser determinada no ciclo, através do ângulo polar
- 3 Depois de o TNC ter registado a posição, o apalpador regressa ao ponto de partida do processo de apalpação. O TNC memoriza as coordenadas da posição em que se encontra o apalpador no momento do sinal de comutação, nos parâmetros de Q115 a Q119.




Antes da programação, deverá ter em conta

Posicionar previamente o apalpador, de forma a evitar-se uma colisão na aproximação da posição prévia programada.



- ▶ **Eixo de apalpação:** Introduzir o eixo de apalpação com tecla de selecção do eixo ou com o teclado ASCII. Confirmar com a tecla ENT
- ▶ **Ângulo de apalpação:** Ângulo referente ao eixo de apalpação, onde deve deslocar-se o apalpador
- ▶ **Valor nominal da posição:** Com as teclas de selecção de eixo ou com o teclado ASCII, introduzir todas as coordenadas para o posicionamento prévio do apalpador
- ▶ Terminar a introdução: Premir a tecla ENT

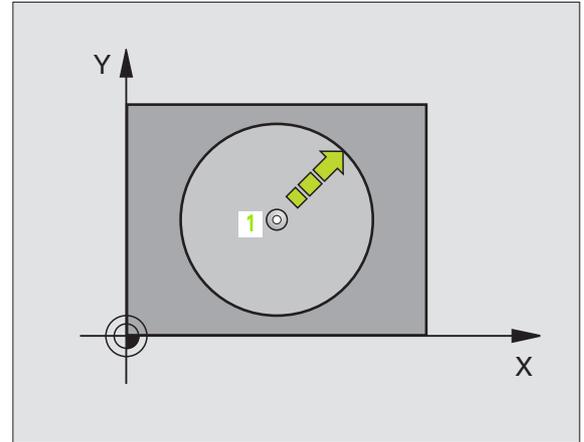

Beispiel: Frases NC

```
67 TCH PROBE 1.0 PLANO DE REFERÊNCIA POLAR
```

```
68 TCH PROBE 1.1 X ÂNGULO: +30
```

```
69 TCH PROBE 1,2 X+5 Y+0 Z-5
```

MEDIÇÃO (ciclo de apalpação 3)

O ciclo de apalpação 3 obtém, numa direcção de apalpação à escolha, uma posição qualquer na peça. Ao contrário de outros ciclos de medição, no ciclo 3 você pode introduzir directamente o caminho de medição e o avanço de medição. Também o regresso após registo do valor de medição se realiza com um valor possível de se introduzir.

- 1 O apalpador desloca-se a partir da posição actual com o avanço introduzido, na direcção de apalpação determinada. A direcção de apalpação tem que ser determinada no ciclo por meio de ângulo polar
- 2 Depois de o TNC ter registado a posição, o apalpador pára. O TNC memoriza as coordenadas do ponto central da esfera de apalpação X, Y, Z nos três parâmetros Q seguidos entre si. Você define no ciclo o número do primeiro parâmetro
- 3 Finalmente, o TNC desloca o apalpador com o valor, de regresso contra a direcção de apalpação, com o valor que você definiu no parâmetro **MB**



Antes da programação, deverá ter em conta

Introduzir caminho de regresso máximo **MB** com uma grandeza apenas de forma a não haver colisão.

Quando o TNC



- ▶ **N.º parâmetro para resultado:** Introduzir número do parâmetro Q, a que o TNC deve atribuir o valor da primeira coordenada (X)
- ▶ **Eixo de apalpação:** Introduzir eixo principal do plano de maquinação (X em caso de eixo da ferramenta Z, Z em caso de eixo da ferramenta Y e Y em caso de eixo da ferramenta X). Confirmar com tecla ENT
- ▶ **Ângulo de apalpação:** Ângulo referente ao eixo de apalpação, onde deve deslocar-se o apalpador. Confirmar com tecla ENT
- ▶ **Máximo caminho de medição:** Introduzir caminho de medição, até onde o apalpador deve deslocar-se a partir do ponto de partida e confirmar com a tecla ENT
- ▶ **Medir avanço:** Introduzir em mm/min o avanço de medição
- ▶ **Máximo caminho de regresso:** Caminho de deslocação oposta à direcção de apalpação, depois de dirigida para fora a haste de apalpação
- ▶ **SISTEMA DE REFERÊNCIA (0=IST/1=REF):** Determinar se o resultado de medição deve ser colocado no sistema de coordenadas actual (IST) ou referente ao sistema de coordenadas da máquina (REF)
- ▶ Terminar a introdução: Premir a tecla ENT

Beispiel: Frases NC

```
5 TCH PROBE 3,0 MEDIÇÃO
```

```
6 TCH PROBE 3.1 Q1
```

```
7 TCH PROBE 3.2 X ÂNGULO: +15
```

```
8 TCH PROBE 3.3 ABST +10 F100 MB:1 SISTEMA DE REFERÊNCIA:0
```



Name = KONTUR.

UNC: \BHB530*.*



File-Name		Byte	S
DOKU_BOHRPL	.A	0	
MOVE	.D	1276	
25852	.H	22	
REIECK	.H	90	
KONTUR	.H	472	S E
REIS1	.H	76	
REIS31XY	.H	76	
DEL	.H	416	
ADRAT	.H	90	
10	.I	22	
WAHL	.PNT	16	

Datei(en) 3716000 kbyte frei

14

Tabelas e resumos



14.1 Conectores ocupados e cabo(s) de conexão para conexão de dados

Interface V.24/RS-232-C aparelhos HEIDEHAIN



A interface satisfaz a norma EN 50 178 „Separação segura da rede“.

Em caso de utilização do bloco adaptador de 25 pólos:

TNC		VB 365 725-xx			Bloco adaptador 310 085-01		VB 274 545-xx		
Pino	Ocupação	Casquilho	Cor	Casquilho	Pino	Casquilho	Pino	Cor	Casquilho
1	não ocupado	1		1	1	1	1	branco/castanho	1
2	RXD	2	amarelo	3	3	3	3	amarelo	2
3	TXD	3	verde	2	2	2	2	verde	3
4	DTR	4	castanho	20	20	20	20	castanho	8
5	Sinal GND	5	vermelho	7	7	7	7	vermelho	7
6	DSR	6	azul	6	6	6	6		6
7	RTS	7	cinzento	4	4	4	4	cinzento	5
8	CTR	8	rosa	5	5	5	5	rosa	4
9	não ocupado	9					8	violeta	20
Carc.	Revestimento exterior	Carc.	Revestimento exterior	Carc.	Carc.	Carc.	Carc.	Revestimento exterior	Carc.

Em caso de utilização do bloco adaptador de 9 pólos:

TNC		VB 355 484-xx			Bloco adaptador 363 987-02		VB 366 964-xx		
Pino	Ocupação	Casquilho	Cor	Pino	Casquilho	Pino	Casquilho	Cor	Casquilho
1	não ocupado	1	vermelho	1	1	1	1	vermelho	1
2	RXD	2	amarelo	2	2	2	2	amarelo	3
3	TXD	3	branco	3	3	3	3	branco	2
4	DTR	4	castanho	4	4	4	4	castanho	6
5	Sinal GND	5	preto	5	5	5	5	preto	5
6	DSR	6	violeta	6	6	6	6	violeta	4
7	RTS	7	cinzento	7	7	7	7	cinzento	8
8	CTR	8	branco/verde	8	8	8	8	branco/verde	7
9	não ocupado	9	verde	9	9	9	9	verde	9
Carc.	Revestimento exterior	Carc.	Revestimento exterior	Carc.	Carc.	Carc.	Carc.	Revestimento exterior	Carc.



Aparelhos que não são da marca HEIDENHAIN

A distribuição de conectores no aparelho que não é da marca HEIDENHAIN pode ser muito diferente de um aparelho HEIDENHAIN.

Essa distribuição depende do aparelho e do tipo de transmissão. Para a distribuição de pinos do bloco conector, ver a tabela em baixo:

Bloco adaptador 363 987-02		VB 366 964-xx		
Casquilho	Pino	Casquilho	Cor	Casquilho
1	1	1	vermelho	1
2	2	2	amarelo	3
3	3	3	branco	2
4	4	4	castanho	6
5	5	5	preto	5
6	6	6	violeta	4
7	7	7	cinzento	8
8	8	8	branco/verde	7
9	9	9	verde	9
Carc.	Carc.	Carc.	Revestimento exterior	Carc.

Interface Ethernet casquilho RJ45

Máximo comprimento do cabo:

- com blindagem: 100 m
- sem blindagem: 400 m

Pin	Sinal	Descrição
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	sem conexão	
5	sem conexão	
6	REC-	Receive Data
7	sem conexão	
8	sem conexão	



14.2 Informação técnica

Esclarecimento sobre símbolos

- Standard
- Opção de eixo

Funções do utilizador	
Breve descrição	<ul style="list-style-type: none"> ■ Execução básica: 3 eixos mais ferramenta ● 1. Eixos auxiliares para 4 eixos e ferramenta não regulada ou regulada ● 2. Eixos auxiliares para 5 eixos e ferramenta não regulada
Introdução do programa	Diálogo em texto claro da HEIDENHAIN
Indicação de posições	<ul style="list-style-type: none"> ■ Posições nominais para rectas em coordenadas cartesianas ou coordenadas polares ■ Indicações de medida absolutas ou incrementais ■ Visualização e introdução em mm ou poleg
Correcções da ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Raio da ferramenta no plano de maquinação e longitude da ferramenta ■ Calcular previamente contorno de raio corrigido até 99 frases (M120)
Tabelas de ferramentas	Várias tabelas de ferramentas com quantas ferramentas se quiser
Velocidade de trajectória constante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Referido à trajectória do ponto central da ferramenta ■ Referido à lâmina da ferramenta
Funcionamento paralelo	Criar programa com apoio gráfico, enquanto é executado um outro programa
Elementos do contorno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recta ■ Chanfre ■ Trajectória circular ■ Ponto central do círculo ■ Raio do círculo ■ Trajectória circular tangente ■ Arredondamento de esquinas
Aproximação e saída do contorno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sobre uma recta: tangente ou perpendicular ■ Sobre um círculo
Livre programação de contornos FK	<ul style="list-style-type: none"> ■ Livre programação de contornos FK em texto claro HEIDENHAIN com apoio gráfico para peças de dimensões não adequadas a NC
Saltos no programa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sub-programas ■ Repetição parcial de um programa ■ Um programa qualquer como sub-programa



Funções do utilizador	
Ciclos de maquinação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclos de furar, furar em profundidade, alargar furo, mandrilar, rebaixar ■ Ciclos para fresar roscas interiores e exteriores ■ Desbastar e acabar caixas rectangulares e circulares ■ Ciclos para o facejamento de superfícies planas e inclinadas ■ Ciclos para fresar ranhuras rectas e circulares ■ Figura de furos sobre um círculo e por linhas ■ Caixa de contorno em paralelo de contorno ■ Além disso, podem ser integrados ciclos do fabricante – ciclos de maquinação especialmente criados pelo fabricante da máquina
Conversão de coordenadas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deslocar, rodar, reflectir, factor de escala (especifico do eixo)
Parâmetros Q Programação com variáveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funções matemáticas =, +, -, *, /, sin α, cos α $\sqrt{a^2 + b^2}$ \sqrt{a} ■ Encadeamentos lógicos (=, ≠, <, >) ■ Cálculo entre parênteses ■ tan α, arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, Valor absoluto de um número, constante π, Negar, cortar posições depois de vírgula ou posições antes de vírgula ■ Funções para o cálculo dum círculo
Auxílios à programação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calculadora ■ Lista completa de todos os avisos de erro em espera ■ Função de ajuda sensível ao contexto em avisos de erro ■ Apoio gráfico na programação de ciclos ■ Frases de comentário no programa NC
Teach In	<ul style="list-style-type: none"> ■ As posições reais são aceites directamente no programa NC
Teste gráfico Tipos de representação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simulação gráfica da execução da maquinação mesmo quando é executado um outro programa ■ Vista de cima / representação em 3 planos / representação 3D ■ Ampliação de um pormenor
Gráfico de programação	<ul style="list-style-type: none"> ■ No modo de funcionamento „Memorização do programa”, as frases NC introduzidas são caracterizadas (gráfico de traços 2D) mesmo quando é executado um outro programa
Gráfico de maquinação Tipos de representação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Representação gráfica do programa que se pretende executar em vista de cima / representação em 3 planos / representação 3D
Tempo de maquinação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cálculo do tempo de maquinação no modo de funcionamento „teste do programa” ■ Visualização do tempo actual de maquinação nos modos de funcionamento execução do programa
Reentrada no contorno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Processo a partir duma frase qualquer no programa e chegada à posição nominal calculada para continuação da maquinação ■ Interromper o programa, sair e reentrar no contorno
Tabelas de zero peças	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tabelas de pontos zero para memorizar pontos zero de referência da peça



Funções do utilizador	
Ciclos de apalpação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calibrar o apalpador ■ Compensar a posição inclinada da peça de forma manual e automática ■ Memorizar o ponto de referência de forma manual e automática ■ Medir peças automaticamente ■ Ciclos para a medição automática da ferramenta
Dados técnicos	
Componentes	■ Calculadora principal com teclado TNC e ecrã plano a cores TFT integrado de 15,1 polegadas com softkeys
Memória do programa	■ 10 MByte (no cartão de memória Compact Flash CFR)
Precisão de introdução e resolução	<ul style="list-style-type: none"> ■ a 0,1 µm em eixos lineares ■ a 0,000 1° em eixos angulares
Campo de introdução	■ Máximo 999 999 999 mm ou 999 999 999°
Interpolação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recta em 4 eixos ■ Círculo em 2 eixos ■ Hélice: Sobreposição de trajectória circular e de recta
Tempo de processamento de frase Recta 3D sem correcção do raio	□ 6 ms (Recta 3D sem correcção do raio)
Regulação do eixo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unidade de regulação da posição: período de sinal do aparelho medidor de posição/1024 ■ Tempo de ciclo regulador de posição: 3 ms ■ Tempo de ciclo regulador de posição: 600 µs
Percurso	■ Máximo 100 m (3 937 polegadas)
Rotações da ferr.ta	■ Máximo 100 000 U/min (valor nominal de rotações analógico)
Compensação de erro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erros de eixo lineares e não lineares, elementos soltos, extremidades de inversão em movimentos circulares, dilatação por calor ■ Fricção estática
Conexões de dados	<ul style="list-style-type: none"> ■ cada V.24 / RS-232-C máx. 115 kBaud ■ Conexão de dados alargada com registo LSV-2 para a operação externa do TNC por meio de conexão de dados com software HEIDENHAIN TNCremo ■ Interface Ethernet 100 Base T aprox. 2 a 5 MBaud (depende do tipo de ficheiro e do aproveitamento de rede) ■ 2 x USB 1.1
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funcionamento: 0°C a +45°C ■ Armazenamento: -30°C a +70°C



Acessórios**Volantes electrónicos**

- um **HR 410** volante portátil ou
- um **HR 130** volante de embutir ou
- até três **HR 150** volantes de embutir por meio de adaptador de volante HRA 110

Apalpadores

- **TS 220**: apalpador digital 3D com conexão por cabo ou
- **TS 440**: apalpador digital 3D com transmissão por infravermelhos
- **TS 640**: apalpador digital 3D com transmissão por infravermelhos



Formatos de introdução e unidades de funções TNC	
Posições, coordenadas, raios circulares, longitudes de chanfre	-99 999,9999 a +99 999,9999 (5,4: posições antes da vírgula, posições depois da vírgula) [mm]
Números da ferramenta	0 a 32 767,9 (5,1)
Nomes da ferramenta	16 caracteres, com TOOL CALL escritos entre " ". Sinais especiais permitidos: #, \$, %, &, -
Valores delta para correcções da ferramenta	-99,9999 a +99,9999 (2,4) [mm]
Rotações da ferramenta	0 a 99 999,999 (5,3) [U/min]
Avanços	0 a 99 999,999 (5,3) [mm/min] ou [mm/dente] ou [mm/R]
Tempo de espera em ciclo 9	0 a 3 600,000 (4,3) [s]
Passo de rosca em diversos ciclos	-99,9999 a +99,9999 (2,4) [mm]
Ângulo para orientação da ferramenta	0 a 360,0000 (3,4) [°]
Ângulo para coordenadas polares, rotação, inclinar plano	-360,0000 a 360,0000 (3,4) [°]
Ângulo de coordenada polar para a interpolação de hélice (CP)	-5 400,0000 a 5 400,0000 (4,4) [°]
Números de ponto zero em ciclo 7	0 a 2 999 (4,0)
Factor de escala em ciclos 11 e 26	0,000001 a 99,999999 (2,6)
Funções auxiliares M	0 a 999 (3,0)
Números de parâmetros Q	0 a 1999 (4,0)
Valores de parâmetros Q	-99 999,9999 a +99 999,9999 (5,4)
Marcas (LBL) para saltos de programa	0 a 999 (3,0)
Marcas (LBL) para saltos de programa	Texto à escolha entre aspas (" ")
Quantidade de repetições de programas parciais REP	1 a 65 534 (5,0)
Número de erro em função de parâmetro Q FN14	0 a 1 099 (4,0)
Parâmetro de Spline K	-9,99999999 a +9,99999999 (1,8)
Expoente para parâmetro Spline	-255 a 255 (3,0)
Vectores normais N e T em correcção 3D	-9,99999999 a +9,99999999 (1,8)



14.3 Trocar a bateria

Quando o comando está desligado, há uma bateria compensadora que abastece com corrente o TNC para não se perder dados na memória RAM.

Quando o TNC visualiza o aviso de **Trocar a bateria compensadora**, você deverá mudar as baterias:



Antes da troca da bateria, deverá ser efectuado um backup de segurança dos dados




Para substituir a bateria compensadora, desligue a máquina e o TNC!

A bateria compensadora só pode ser substituída por pessoal para isso qualificado!

Tipo de bateria: 1 de lítio, tipo CR 2450N (Renata) N.º Id. 315 878-01

- 1 A bateria encontra-se na platina principal do MC 320 (ver **1**, figura em cima à direita)
- 2 Solte os cinco parafusos da tampa da caixa do MC 320
- 3 Retire a tampa
- 4 A bateria encontra-se na margem lateral da platina. Trocar a bateria; a nova bateria só pode ser colocada no local correcto
- 5 Trocar a bateria; a nova bateria só pode ser colocada na posição correcta

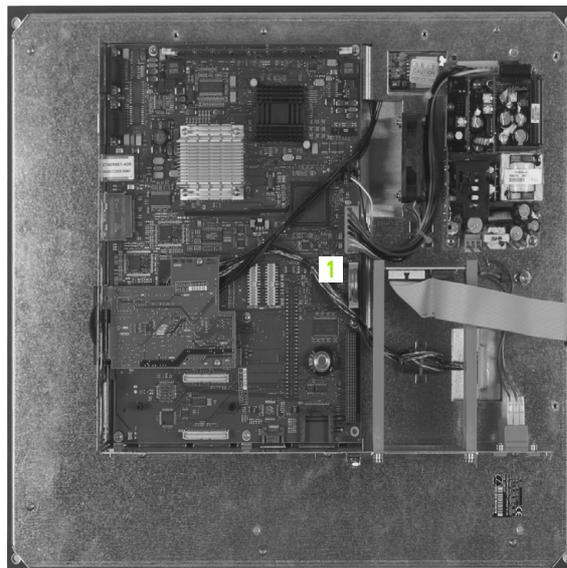

- A**
- Acabamento de ilha circular ... 237
 - Acabamento de ilha rectangular ... 231
 - Acabamento em profundidade ... 264
 - Acabamento lateral ... 265
 - Aceitar a posição real ... 79
 - Acessórios ... 37
 - Acessos de tabela ... 349
 - Acrescentar comentários ... 87
 - Ajustar a velocidade BAUD ... 408, 409
 - Alargar furo ... 184
 - Apalpadores 3D
 - apalpadores 3D
 - apalpadores analógicos ... 421
 - Arranque automático do programa ... 396
 - Arredondamento de esquinas ... 127
 - Atribuição de
 - Conectores ocupados ... 440
 - conexão de dados ... 408
 - Auxílio em caso de avisos de erro ... 90
 - Avanço ... 45
 - em eixos rotativos, M116 ... 172
 - modificar ... 46
 - possibilidades de introdução ... 78
 - Avisos de erro ... 90
 - Ajuda em ... 90
 - Avisos de erro do NC ... 90
- C**
- Caixa circular
 - acabar ... 235
 - desbastar ... 233
 - Caixa rectangular
 - Acabamento ... 229
 - Desbaste ... 227
 - Calculadora ... 88
 - Calcular o tempo de maquinação ... 386
 - Cálculo entre parênteses ... 360
 - Cálculos de círculos ... 323
 - Caminho ... 61
 - Chamada do programa
 - por meio do ciclo ... 296
 - Um programa qualquer como sub-programa ... 303
 - Chanfre ... 126
 - Chegada ao contorno ... 119
 - com coordenadas polares ... 120
- C**
- Ciclo
 - chamar ... 179
 - Grupos ... 178
 - um ciclo ... 177
 - Ciclos de apalpação
 - Modo de funcionamento manual ... 420
 - Ciclos de apalpação: ver Manual do utilizador Ciclos do apalpador
 - Ciclos de furar ... 180
 - Ciclos SL
 - Acabamento em profundidade ... 264
 - Acabamento lateral ... 265
 - Ciclo contorno ... 257
 - Contornos sobrepostos ... 258
 - Dados do contorno ... 261
 - Desbastar ... 263
 - Pré-furar ... 262
 - Princípios básicos ... 255
 - Cilindro ... 373
 - Círculo completo ... 129
 - Círculo de furos ... 249
 - Compensar a inclinação da peça
 - por medição de dois pontos numa recta ... 424
 - Conexão de dados
 - Conexão em rede ... 73
 - Conversão de coordenadas ... 283
 - Coordenadas fixas da máquina: M91, M92 ... 163
 - Coordenadas polares
 - Aproximação ao contorno/saída do contorno ... 120
 - Princípios básicos ... 56
 - Programação ... 136
 - Copiar programas parciais ... 82
 - Correcção da ferr.ta
 - Longitude ... 109
 - Raio ... 110
 - Correcção da ferramenta
 - Correcção do raio: ... 110
 - Esquinas exteriores, esquinas interiores ... 112
 - Introdução ... 111
- D**
- Dados da ferramenta
 - chamar ... 106
 - indiciar ... 103
 - introduzir no programa ... 99
 - na tabela ... 100
 - Valores delta ... 99
 - Dados técnicos ... 442
 - Definir o bloco ... 76
 - Desbastar: Ver ciclos SL, Desbastar
 - Desligar ... 41
 - Deslocação do ponto zero
 - com tabelas de zero peças ... 285
 - no programa ... 284
 - Deslocação dos eixos da máquina ... 42
 - com o volante electrónico ... 44
 - com teclas de sentido externas ... 42
 - por incrementos ... 43
 - Diálogo ... 78
 - Diálogo em texto claro ... 78
 - Directório ... 61, 65
 - apagar ... 67
 - copiar ... 66
 - frase a frase ... 65
 - Disco duro ... 59
 - Distribuição dos conectores Conexão de dados ... 440
 - Divisão do ecrã ... 29
- E**
- Ecrã ... 29
 - Eixo rotativo
 - deslocar pelo curso mais curto: M126 ... 173
 - Reduzir a visualização: M94 ... 174
 - Eixos auxiliares ... 55
 - Eixos principais ... 55
 - Elipse ... 371
 - Esfera ... 375
 - Espelho ... 288
 - Esquinas abertas num contorno: M98 ... 167
 - Estado do ficheiro ... 63
 - Execução do programa
 - a execução do programa ... 392
 - após uma interrupção ... 393
 - Processo a partir duma frase ... 394
 - Resumo ... 391
 - Saltar frases ... 397
 - teste do programa ... 391

- F**
- Factor de escala ... 291
 - Factor de escala específico do eixo ... 292
 - Ferramentas iniciadas ... 103
 - Figura de pontos
 - Resumo ... 248
 - sobre linhas ... 251
 - sobre um círculo ... 249
 - FN14: ERROR: Emitir avisos de erro ... 328
 - FN16: F-PRINT: Parâmetros Q formatados ... 330
 - FN18: SYSREAD: Ler dados do sistema ... 334
 - FN19: PLC: Transmitir valores para o PLC ... 343
 - FN20: WAIT FOR: Sincronizar NC e PL ... 344
 - FN23: Dados de círculo: calcular círculo a partir de 3 pontos ... 323
 - FN24: Dados de círculo: calcular círculo a partir de 4 pontos ... 323
 - FN25: PRESET: Memorização do novo ponto de referência ... 346
 - Frase
 - acrescentar, modificar ... 81
 - apagar ... 81
 - Fresagem horizontal ... 275
 - Fresar furo ... 196
 - fresar furo oblongo ... 239
 - Fresar ranhuras
 - pendular ... 239
 - Fresar rosca ... 212
 - Fresar rosca de hélice ... 216
 - Fresar rosca em rebaixamento ... 208
 - Fresar rosca interior ... 206
 - Fresar rosca: exterior ... 220
 - Fresar rosca: princípios básicos ... 204
 - Função de procura ... 83
 - Função MOD
 - função MOD ... 400
 - Resumo ... 401
 - seleccionar ... 400
 - Funções angulares ... 321
- F**
- Funções auxiliares
 - ... 160
 - para eixos rotativos ... 172
 - para ferramenta e refrigerante ... 162
 - para o tipo de trajectória ... 165
 - para verificação da execução do programa ... 162
 - Funções de trajectória
 - Princípios básicos ... 114
 - Círculos e arcos de círculo ... 116
 - Posicionamento prévio ... 117
 - Funções MOD
 - Furar ... 182, 188, 193
 - Ponto inicial aprofundado ... 195
 - Furar em profundidade ... 193
 - Ponto inicial aprofundado ... 195
 - Furar universal ... 188, 193
- G**
- Gestão de ficheiros ... 61
 - Apagar ficheiro ... 67
 - chamar ... 63
 - Copiar ficheiro ... 66
 - Directórios ... 61
 - copiar ... 66
 - frase a frase ... 65
 - Escrever sobre os ficheiros ... 66, 72
 - Marcar os ficheiros ... 68
 - Mudar o nome a um ficheiro ... 69
 - Nome do ficheiro ... 59
 - Proteger um ficheiro ... 69
 - Resumo de funções ... 62
 - Seleccionar ficheiro ... 64
 - Tipo do ficheiro ... 59
 - transmissão de dados externa ... 70
 - Gestão de programas: ver Gestão de ficheiros
 - Gráfico de programação ... 144
 - Gráficos
 - Ampliação de um pormenor ... 384
 - ao programar ... 85
 - Ampliação de um pormenor ... 86
 - Vistas ... 381
- H**
- Hélice ... 138
- I**
- Indicações SQL ... 349
 - Informações sobre formato ... 446
 - Interface Ethernet
 - Introdução ... 413
 - Possibilidades de conexão ... 413
 - Unir e desunir base de dados em rede ... 73
 - Interpolação helicoidal ... 138
 - Interromper a maquinação ... 392
 - Introduzir rotações da ferramenta ... 106
 - iTNC 530 ... 28
- L**
- Ligação ... 40
 - Ligar/retirar aparelhos USB ... 74
 - Longitude da ferramenta ... 98
 - Look ahead ... 168
- M**
- Mandrilar ... 186
 - Marcha rápida ... 96
 - Medir peças ... 429, 434
 - Memorização do ponto de referência ... 47
 - na execução do programa ... 346
 - sem apalpador 3D ... 47
 - Memorização manual do ponto de referência
 - Esquina como ponto de referência ... 427
 - num eixo qualquer ... 426
 - Ponto central do círculo como ponto de referência ... 428
 - Memorizar directamente no modo de funcionamento manual ... 424
 - Modificar rotações ... 46
 - Modos de funcionamento ... 31



- M**
- Movimentos de trajetória
 - coordenadas cartesianas
 - Recta ... 125
 - Resumo ... 125
 - Trajectoria circular com raio determinado ... 129
 - Trajectoria circular em redor dum ponto central do círculo
 - CC ... 129
 - Trajectoria circular tangente ... 131
 - Coordenadas polares
 - Recta ... 137
 - Resumo ... 136
 - Trajectoria circular em redor do pólo Pol CC ... 137
 - Trajectoria circular tangente ... 138
 - Livre programação de contornos
 - FK: Ver programação FK
- N**
- Nome da ferramenta ... 98
 - Nome do programa: ver Gestão de Ficheiros, nome do ficheiro
 - Número da ferramenta ... 98
 - Número de opção ... 402
 - Número de software ... 402
 - Números de código ... 403
 - Números de versão ... 403
- O**
- Orientação da ferramenta ... 297
- P**
- Para funções M: ver funções auxiliares
 - Parâmetro String ... 367
 - Parâmetros do utilizador
 - específicos da máquina ... 404
 - Parâmetros Q
 - controlar ... 326
 - Parâmetros Q formatados ... 330
 - previamente colocados ... 364
 - Transmitir valores para o PLC ... 343, 347, 348
 - Passar os pontos de referência ... 40
 - Ponto central do círculo ... 128
 - Ponto inicial aprofundado ao furar ... 195
- P**
- Posicionamento
 - com introdução manual ... 50
 - Posições da peça
 - absolutas ... 57
 - incrementais ... 57
 - Princípios básicos ... 54
 - Processo a partir duma frase ... 394
 - após falha de corrente ... 394
 - Programa
 - abrir novo ... 76
 - editar ... 80
 - programa ... 75
 - Programação de parâmetros
 - Q ... 316, 367
 - Avisos sobre a programação ... 317, 368, 369, 370
 - Cálculos de círculos ... 323
 - decisões se/então ... 324
 - Funções angulares ... 321
 - Funções auxiliares ... 327
 - Funções matemáticas básicas ... 319
 - Programação de parâmetros: ver programação de parâmetros Q
 - Programação FK ... 143
 - Abrir diálogo ... 146
 - Gráfico ... 144
 - possibilidades de introdução
 - Contornos fechados ... 150
 - Dados de círculo ... 149
 - Direcção e longitude de elementos de contorno ... 148
 - Pontos auxiliares ... 151
 - Pontos finais ... 148
 - Referências relativas ... 152
 - Princípios básicos ... 143
 - Rectas ... 147
 - Trajectorias circulares ... 147
 - Programar movimentos da ferramenta ... 78
- R**
- Raio da ferramenta ... 99
 - Ranhura redonda
 - Pendular ... 242
 - Rebaixamento invertido ... 190
 - Recta ... 125, 137
 - Reentrada no contorno ... 395
 - Repetição parcial de um programa ... 302
 - Representação 3D ... 383
 - Representação em 3 planos ... 382
 - Retrocesso do contorno ... 169
 - Roscagem
 - com embraiagem ... 198
 - rígida ... 200, 202
 - Rotação ... 290
 - Rotação básica
- S**
- Saída do contorno ... 119
 - com coordenadas polares ... 120
 - Salvaguarda de dados ... 60
 - Seleccionar a unidade de medida ... 76
 - Seleccionar o ponto de referência ... 58
 - Simulação gráfica ... 385
 - Sincronizar NC e PL ... 344
 - Sincronizar PLC e NC ... 344
 - Sistema de referência ... 55
 - Sobrepôr posicionamentos de volante: M118 ... 169
 - Sobreposições ... 305
 - Software de transmissão de dados ... 411
 - Sub-programa ... 301
 - Substituição de textos ... 83
 - Superfície regular ... 272
 - Supervisão do espaço de trabalho ... 387, 390
 - Supervisionamento do apalpador ... 170

T

- Tabela de ferramentas
 - editar, sair ... 102
 - Funções de edição ... 102
 - possibilidades de introdução ... 100
- Tabela de posições ... 104
- Teach In ... 79, 126
- Teclado ... 30
- Tempo de espera ... 295
- Tempos de maquinação ... 407
- Teste do programa
 - Resumo ... 388
 - teste do programa ... 390
- Tipos de funções ... 318
- TNCremo ... 411
- TNCremoNT ... 411
- Trajectória
 - circular ... 129, 131, 137, 138
- Transmissão de dados externa
 - iTNC 530 ... 70
- Trigonometria ... 321
- Troca de ferramenta ... 107
- Trocar a bateria ... 447

U

- Utilizar as funções de apalpação com
 - teclados ou medidores
 - mecânicos ... 432

V

- Variáveis de texto ... 367
- Velocidade de transmissão de dados ... 408, 409
- Vista de cima ... 381
- Visualização de estados ... 33
 - adicional ... 34
 - gerais ... 33



Tabela de resumo: Ciclos

Número de ciclo	Designação de ciclo	DEF activado	CALL activado	Página
1	Furar em profundidade		■	
2	Roscagem		■	
3	Fresar ranhuras		■	
4	Fresagem de caixa		■	Página 227
5	Caixa circular		■	Página 233
7	Deslocação do ponto zero	■		Página 284
8	Espelho	■		Página 288
9	Tempo de espera	■		Página 295
10	Rotação	■		Página 290
11	Factor de escala	■		Página 291
12	Chamada do programa	■		Página 296
13	Orientação da ferramenta	■		Página 297
14	Definição do contorno	■		Página 257
17	Roscagem GS		■	
18	Roscar à lâmina		■	
20	Dados do contorno SL II	■		Página 261
21	Pré-furar SL II		■	Página 262
22	Desbaste SL II		■	Página 263
23	Acabamento profundidade SL II		■	Página 264
24	Acabamento lateral SL II		■	Página 265
26	Factor de escala específico do eixo	■		Página 292
200	Furar		■	Página 182
201	Alargar furo		■	Página 184
202	Mandrilar		■	Página 186
203	Furar universal		■	Página 188
204	Rebaixamento invertido		■	Página 190
205	Furar em profundidade universal		■	Página 193



Número de ciclo	Designação de ciclo	DEF activado	CALL activado	Página
206	Roscagem com embraiagem, nova		■	Página 198
207	Roscagem rígida, nova		■	Página 200
208	Fresar furo		■	Página 196
209	Roscagem com rotura da apara		■	Página 202
210	Ranhura pendular		■	Página 239
211	Ranhura redonda		■	Página 242
212	Acabamento de caixa rectangular		■	Página 229
213	Acabamento de ilha rectangular		■	Página 231
214	Acabamento de caixa circular		■	Página 235
215	Acabamento de ilha circular		■	Página 237
220	Figura de furos sobre um círculo	■		Página 249
221	Figura de furos sobre linhas	■		Página 251
230	Facejar		■	Página 269
231	Superfície regular		■	Página 272
232	Fresagem horizontal		■	Página 275
262	Fresar rosca		■	Página 206
263	Fresar rosca em rebaixamento		■	Página 208
264	Fresar rosca		■	Página 212
265	Fresar rosca de hélice		■	Página 216
267	Fresar rosca exterior		■	Página 220



Tabela de resumo: Funções auxiliares

M	Activação	Actuação na frase -	No início	da frase	Página
M00	PARAGEM da execução do programa/PARAGEM da ferr.ta/Refrigerante DESLIGADO		■		Página 162
M01	PARAGEM facultativa da execução do programa			■	Página 398
M02	PARAGEM da execução do programa/PARAGEM da ferr.ta/Refrigerante DESLIGADO/se necess. apagar visualização de estados (depende de parâmetros de máquina)/Regresso à frase 1			■	Página 162
M03	Ferramenta LIGADA no sentido horário		■		Página 162
M04	Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário		■		
M05	PARAGEM da ferrta.			■	
M06	Troca da ferr.ta/PARAGEM da execução do programa (função dependente da máquina)/PARAGEM da ferr.ta			■	Página 162
M08	Refrigerante LIGADO		■		Página 162
M09	Refrigerante DESLIGADO			■	
M13	Ferr.ta LIGADA no sentido horário/Refrigerante LIGADO		■		Página 162
M14	Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário/refrigerante LIGADO		■		
M30	Mesma função que M02			■	Página 162
M89	Função auxiliar M livre ou Chamada do ciclo activada de forma modal (função dependente da máquina)		■	■	Página 179
M91	Na frase de posicionamento: as coordenadas referem-se ao ponto zero da máquina		■		Página 163
M92	Na frase de posicionamento: as coordenadas referem-se a uma posição definida pelo fabricante da máquina, por exemplo à posição de troca da ferramenta		■		Página 163
M94	Reduzir a visualização do eixo rotativo para um valor inferior a 360°		■		Página 174
M97	Maquinação de pequenos desníveis			■	Página 165
M98	Maquinação completa de contornos abertos			■	Página 167
M99	Chamada do ciclo por frases			■	Página 179
M101	Anular a troca automática de ferr.ta com ferr.ta gémea quando foi excedido o		■		Página 108
M102	Anular M101			■	
M107	Suprimir o aviso de erro nas ferr.tas gémeas com medida excedente		■		Página 107
M108	Anular M107			■	
M109	Velocidade constante na lâmina da ferr.ta (aumento e redução do avanço)		■		Página 167
M110	Velocidade constante no extremo da ferr.ta (só redução do avanço)		■		
M111	Anular M109/M110			■	
M116	Avanço em mesas redondas em mm/min		■		Página 172
M117	Anular M116			■	



M	Activação	Actuação na frase -	No início	da frase	Página
M118	Sobreposicionar posicionamentos do volante durante a execução do programa		■		Página 169
M120	Cálculo prévio do contorno com correcção de raio (LOOK AHEAD)		■		Página 168
M126 M127	Deslocar os eixos rotativos pelo curso mais curto Anular M126		■	■	Página 173
M140	Retrocesso do contorno no sentido dos eixos da ferramenta		■		Página 169
M141	Suprimir o supervisionamento do apalpador		■		Página 170
M143	Anular a rotação básica		■		Página 171
M148 M149	No caso de paragem do NC levantar automaticamente o contorno Anular M148		■	■	Página 171



O fabricante da máquina pode validar certas funções auxiliares que não estão descritas neste manual. Para isso, o fabricante da máquina pode alterar o significado e a activação das funções auxiliares descritas. Consulte o manual da sua máquina.

Comparação: Funções do TNC 320, do TNC 310 e do iTNC 530

Comparação: Funções do utilizador

Função	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
Introdução de programa em texto claro Heidenhain	X	X	X
Introdução do programa segundo DIN/ISO	–	–	X
Introdução de programa com smarT.NC	–	–	X
Indicações de posição Posição nominal para rectas e círculos em coordenadas rectangulares	X	X	X
Indicações de posição Indicações de medida absolutas ou incrementais	X	X	X
Indicações de posição Visualização e introdução em mm ou polegadas	X	X	X
Indicações de posição Visualização do curso do volante na maquinação com sobreposição de volante	–	–	X
Correcção da ferramenta no plano de maquinação e longitude da ferramenta	X	X	X
Correcção da ferramenta cálculo prévio do contorno com correcção de raio até 99 frases	X	–	X
Correcção da ferramenta correcção tridimensional do raio da ferramenta	–	–	X
Tabela de ferramentas colocar em memória central os dados da ferramenta	X	X	X
Tabela de ferramentas várias tabelas de ferramentas com muitas ferramentas pretendidas	X	–	X
Tabelas de dados de intersecção Cálculo das rotações da ferramenta e do avanço	–	–	X
Velocidade de percurso constante refere-se à trajectória do ponto central da ferramenta ou à lâmina da ferramenta	X	–	X
Funcionamento paralelo Criar programa, enquanto é executado um outro programa	X	X	X
Inclinação do plano de maquinação	–	–	X
Maquinação de mesa redonda Programação de contornos sobre o desenvolvimento de um cilindro	–	–	X
Maquinação em mesa redonda Avanço em mm/min	X	–	X
Aproximação e saída do contorno sobre uma recta ou um círculo	X	X	X
Livre programação de contornos FK , programar peças de dimensões não adequadas a NC	X	–	X
Saltos no programa Subprogramas e repetições parciais de um programa	X	X	X
Saltos no programa Um programa qualquer como subprograma	X	X	X



Função	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
Gráfico de teste vista de cima, representação em 3 planos, representação 3D	X	X	X
Gráfico de programação gráfico de barras 2D	X	X	X
Gráfico de maquinação vista de cima, representação em 3 planos, representação 3D	X	–	X
Tabelas de pontos zero memorizar pontos zero de referência da peça	X	X	X
Tabela de preset memorizar pontos de referência	–	–	X
Reentrada no contorno com processo a partir de uma frase	X	X	X
Reentrada no contorno após interrupções do programa	X	X	X
Início automático	X	–	X
Teach-In aceitar a posição real num programa NC	X	X	X
Gestão de ficheiros alargada abrir mais directórios e subdirectórios	X	–	X
Ajuda sensível ao contexto Função de ajuda em avisos de erro	X	–	X
Calculadora	X	–	X
Introduzir texto e sinais especiais no TNC 320 através do teclado do ecrã, no iTNC 530 através do teclado alfanumérico	X	–	X
Frases de comentário no programa NC	X	–	X
Frases de divisão no programa NC	–	–	X



Comparação: Ciclos

Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
1, Furar em profundidade	X	X	X
2, Roscagem	X	X	X
3, Fresagem de ranhuras	X	X	X
4, Fresagem de caixas	X	X	X
5, Caixa circular	X	X	X
6, Desbaste (SL I)	-	X	X
7, deslocação do ponto zero	X	X	X
8, Espelho	X	X	X
9, Tempo de espera	X	X	X
10, Rotação	X	X	X
11, Factor de escala	X	X	X
12, Chamada do programa	X	X	X
13, Orientação da ferramenta	X	X	X
14, Definição do contorno	X	X	X
15, Pré-furar (SLI)	-	X	X
16, Fresar contorno (SLI)	-	X	X
17, Roscagem GS	X	X	X
18, Roscar à lâmina	X	-	X
19, Plano de maquinação	-	-	X
20, Dados do contorno	X	-	X
21, Pré-furar	X	-	X
22, Desbastar	X	-	X
23, Acabamento em profundidade	X	-	X
24, Acabamento lateral	X	-	X
25, Traçado de contorno	-	-	X
26, Factor de escala específico do eixo	X	-	X
27, Traçado do contorno	-	-	X
28, Superfície cilíndrica	-	-	X



Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
29, Nervura da superfície cilíndrica	-	-	X
30, Executar dados 3D	-	-	X
32, Tolerância	-	-	X
39, contorno exterior da superfície cilíndrica	-	-	X
200, Furar	X	X	X
201, Alargar furo	X	X	X
202, Mandrilar	X	X	X
203, Furar universal	X	X	X
204, Rebaixamento invertido	X	X	X
205, Furar em profundidade universal	X	-	X
206, Roscar m. A. novo	X	-	X
207, Roscar o. A. novo	X	-	X
208, Fresar furo	X	-	X
209, Roscagem ruptura de apara	X	-	X
210, Ranhura pendular	X	X	X
211, Ranhura redonda	X	X	X
212, Acabamento de caixa rectangular	X	X	X
213, Acabamento de ilha rectangular	X	X	X
214, Acabamento de caixa circular	X	X	X
215, Acabamento de ilha circular	X	X	X
220, Círculo de figura de furos	X	X	X
221, Linhas de figuras de furos	X	X	X
230, Facejar	X	X	X
231, Superfície regular	X	X	X
232, Fresagem horizontal	X	-	X
240, Centrar	-	-	X
247, Memorizar o ponto de referência	-	-	X
251, Caixa rectangular completa	-	-	X
252, Caixa circular completa	-	-	X



Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
253, Ranhura completa	-	-	X
254, Ranhura redonda completa	-	-	X
262, Fresar rosca	X	-	X
263, Fresar rosca rebaixada	X	-	X
264, Fresar rosca	X	-	X
265, Fresar furo em rosca de hélice	X	-	X
267, Fresar rosca exterior	X	-	X



Comparação: Funções auxiliares

M	Activação	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
M00	PARAGEM da execução do programa/PARAGEM da ferr.ta/ Refrigerante DESLIGADO	X	X	X
M01	PARAGEM facultativa da execução do programa	X	X	X
M02	PARAGEM da execução do programa/PARAGEM da ferr.ta/ Refrigerante DESLIGADO/se necess. apagar visualização de estados (depende de parâmetros de máquina)/Retorno à frase 1	X	X	X
M03 M04 M05	Ferramenta LIGADA no sentido horário Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário PARAGEM da ferrta.	X	X	X
M06	Troca da ferr.ta/PARAGEM da execução do programa (função dependente da máquina)/PARAGEM da ferr.ta	X	X	X
M08 M09	Refrigerante LIGADO Refrigerante DESLIGADO	X	X	X
M13 M14	Ferr.ta LIGADA no sentido horário/Refrigerante LIGADO Ferramenta LIGADA no sentido anti-horário/refrigerante LIGADO	X	X	X
M30	Mesma função que M02	X	X	X
M89	Função auxiliar M livre ou Chamada do ciclo activada de forma modal (função dependente da máquina)	X	X	X
M90	Velocidade constante nas esquinas	–	X	X
M91	Na frase de posicionamento: as coordenadas referem-se ao ponto zero da máquina	X	X	X
M92	Na frase de posicionamento: as coordenadas referem-se a uma posição definida pelo fabricante da máquina, por exemplo à posição de troca da ferramenta	X	X	X
M94	Reduzir a visualização do eixo rotativo para um valor inferior a 360°	X	X	X
M97	Maquinação de pequenos desníveis	X	X	X
M98	Maquinação completa de contornos abertos	X	X	X
M99	Chamada do ciclo por frases	X	X	X
M101 M102	Anular a troca automática de ferr.ta com ferr.ta gémea quando foi excedido o Anular M101	X	–	X
M107 M108	Suprimir o aviso de erro nas ferr.tas gémeas com medida excedente Anular M107	X	–	X



M	Activação	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
M109	Velocidade constante na lâmina da ferr.ta (aumento e redução do avanço)	X	-	X
M110	Velocidade constante no extremo da ferr.ta (só redução do avanço)			
M111	Anular M109/M110			
M112	Acrescentar desníveis de contorno entre quaisquer desníveis de contorno	-	-	X
M113	Anular M112			
M114	Correcção automática da geometria da máquina ao trabalhar com eixos basculantes	-	-	X
M115	Anular M114			
M116	Avanço em mesas redondas em mm/min	X	-	-
M117	Anular M116			
M118	Sobreposicionar posicionamentos do volante durante a execução do programa	X	-	X
M120	Cálculo prévio do contorno com correcção de raio (LOOK AHEAD)	X	-	X
M124	Filtro do contorno	-	-	X
M126	Deslocar os eixos rotativos pelo curso mais curto	X	-	X
M127	Anular M126			
M128	Conservar a posição da extremidade da ferramenta em posicionamento de eixos basculantes (TCPM)	-	-	X
M129	Anular M126			
M134	Paragem exacta em desníveis não tangentes em posicionamentos com eixos redondos	-	-	X
M135	Anular M134			
M138	Seleccção de eixos basculantes	-	-	X
M140	Retrocesso do contorno no sentido dos eixos da ferramenta	X	-	X
M141	Suprimir o supervisionamento do apalpador	X	-	X
M142	Apagar as informações de programa modais	-	-	X
M143	Anular a rotação básica	X	-	X
M144	Consideração da cinemática da máquina em posições REAL/ NOMINAL no fim da frase	-	-	X
M145	Anular M114			
M148	No caso de paragem do NC levantar automaticamente o contorno	X	-	X
M149	Anular M148			
M150	Suprimir o aviso do interruptor de fim-de-curso	-	-	X
M200-	Funções da máquina laser	-	-	X
M204				



Comparação: Ciclos de apalpação nos modos de funcionamento manual e volante electrónico

Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
Calibrar a longitude efectiva	X	X	X
Calibrar o raio efectivo	X	X	X
Determinar a rotação básica sobre uma recta	X	X	X
Memorização do ponto de referência num eixo seleccionável	X	X	X
Memorizar uma esquina como ponto de referência	X	X	X
Considerar o eixo central como ponto de referência	–	–	X
Memorizar o ponto central do círculo como ponto de referência	X	X	X
Determinar a rotação básica sobre dois furos/ilhas circulares	–	–	X
Memorizar o ponto de referência sobre quatro furos/ilhas circulares	–	–	X
Memorizar o ponto central do círculo sobre três furos/ilhas circulares	–	–	X



Comparação: Ciclos de apalpação para controlo automático da peça

Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
0, Plano de referência	X	-	X
1, Ponto de referência polar	X	-	X
2, Calibração TS	-	-	X
3, Medir	X	-	X
9, Longitude de calibração de TS	X	-	X
30, Calibração TT	-	-	X
31, Medir a longitude da ferramenta	-	-	X
32, Medir o raio da ferramenta	-	-	X
33, Medir a longitude e o raio da ferramenta	-	-	X
400, Rotação básica	-	-	X
401, Rotação básica sobre dois furos	-	-	X
402, Rotação básica sobre duas ilhas	-	-	X
403, Compensar a rotação básica por meio dum eixo rotativo	-	-	X
404, Memorizar rotação básica	-	-	X
405, Ajustar a inclinação de uma peça através do eixo C	-	-	X
410, Ponto de referência rectângulo interior	-	-	X
411, Ponto de referência rectângulo exterior	-	-	X
412, Ponto de referência círculo interior	-	-	X
413, Ponto de referência círculo exterior	-	-	X
414, Ponto de referência esquina exterior	-	-	X
415, Ponto de referência esquina interior	-	-	X
416, Ponto de referência centro do círculo de furos	-	-	X
417, Ponto de referência do eixo do apalpador	-	-	X
418, Ponto de referência centro de 4 furos	-	-	X
419, Ponto de referência de cada eixo individual	-	-	X
420, Medição ângulo	-	-	X
421, Medição furo	-	-	X
422, Medição círculo exterior	-	-	X



Ciclo	TNC 320	TNC 310	iTNC 530
423, Medição de interior do quadrado	-	-	X
424, Medição de exterior do quadrado	-	-	X
425, Medição largura interior	-	-	X
426, Medição exterior da nervura	-	-	X
427, Mandrilar	-	-	X
430, Medição círculo de furos	-	-	X
431, Medição plano	-	-	X



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (86 69) 31-0

FAX +49 (86 69) 50 61

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (86 69) 31-1000

E-Mail: service@heidenhain.de

Measuring systems ☎ +49 (86 69) 31-31 04

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (86 69) 31-31 01

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (86 69) 31-31 03

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (86 69) 31-31 02

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (7 11) 95 2803-0

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Os apalpadores 3D da HEIDENHAIN ajudam-no a reduzir os tempos secundários:

Por exemplo

- Por exemplo
- Memorizar pontos de referência
- Medir peças
- Digitalizar formas 3D

com os apalpadores de peças

TS 220 com cabo

TS 640 com transmissão por infra-vermelhos



- Medir ferramentas
- Supervisionar desgaste
- Detectar rotura da ferramenta

com o apalpador de ferramentas

TT 130

