



HEIDENHAIN



Bruger-håndbog
HEIDENHAIN-
klartextdialog

iTNC 530

NC-software
340490-08
340491-08
340492-08
340493-08
340494-08

Dansk (da)
3/2015



Betjeningselementer for TNC'en

Betjeningselementer på billedskærm

Taste	Funktion
	Valg af billedskærm-opdeling
	Skift billedskærm mellem maskine- og programmerings-driftsart
	Softkeys: Vælg funktion på billedskærm
  	Skift mellem softkey-lister

Alfa-tastaturet

Taste	Funktion
  	Filnavne, kommentarer
  	DIN/ISO-programmering

Maskin-driftsarter

Taste	Funktion
	Manuel drift
	Elektroniske håndhjul
	smarT.NC
	Positionering med manuel indlæsning
	Programafvikling enkeltblok
	Programafvikling blokfølge

Programmerings-driftsarter

Taste	Funktion
	Program indlagring/editering
	Program-test



Styring af programmer/filer, TNC-funktioner

Taste	Funktion
	Vælg og slette programmer/filer, ekstern dataoverføring
	Definere program-kald, vælge nulpunkt- og punkt tabeller
	Valg af MOD-funktioner
	Hjælpetekst visning ved NC-fejlmeldinger, kald TNCguide
	Vis alle opståede fejlmeldinger
	Indblænding af lommeregner

Navigeringstaster

Taste	Funktion
 	Forskydning af det lyse felt
	Direkte valg af blokke, cykler og parameter-funktioner

Potentiometer for tilspænding og spindelomdr.tal

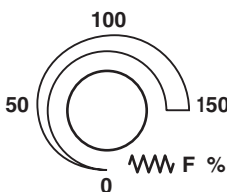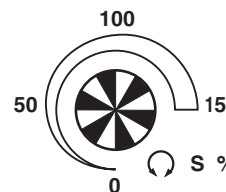Tilspænding	Spindelomdrejningstal
	

Cykler, underprogrammer og programdel-gentagelser

Taste	Funktion
	Definere tastsystem-cykler
 	Cykler definering og kald
 	Underprogrammer og programdel-gentagelser indlæsning og kald
	Indlæsning af program-stop i et program



Angivelser om værktøjer

Taste	Funktion
	Definere værktøjsdata i et program
	Kalde Værktøjsdata

Programmering af banebevægelser

Taste	Funktion
	Kontur tilkøre/forlade
	Fri konturprogrammering FK
	Retlinie
	Cirkelmidtpunkt/Pol for polarkoordinater
	Cirkelbane om cirkelmidtpunkt
	Cirkelbane med radius
	Cirkelbane med tangential tilslutning
 	Affase/hjørne-afrunding

Specialfunktioner/smarT.NC

Taste	Funktion
	Vise specialfunktioner
	smarT.NC: Vælg næste fane i formularen
 	smarT.NC: Vælg første indlæsefelt i forrige/ næste ramme

Indlæse koordinatakser og tal, editering

Taste	Funktion
 ... 	Vælg koordinatakser hhv. indlæse i et program
 ... 	Cifre
 	Vende decimal-punkt/fortegn om
 	Indlæse polarkoordinater / inkremental-værdier
	Q-parameter-programmering/ Q-parameter-status
	Akt.-position, overtage værdier fra lommeregner
	Overse dialogspørgsmål og slette ord
	Afslutte indlæsning og fortsætte dialog
	Afslutte blok, afslutte indlæsning
	Tilbagestille talværdi-indlæsning eller slette TNC fejlmelding
	Afbryde dialog, slette programdel





Med denne håndbog

Efterfølgende finder De en liste med de i denne håndbog anvendte anvisnings-symboler



Dette symbol viser, at for den beskrevne funktion skal man være opmærksom på særlige anvisninger



Dette symbol viser, at ved anvendelse af den beskrevne funktion består én eller flere af følgende farer.

- Fare for emnet
- Fare for spændejern
- Fare for værktøj
- Fare for maskine
- Fare for brugeren



Dette symbol fortæller Dem, at den beskrevne funktion skal være tilpasset af maskinfabrikanten. Den beskrevne funktion kan nemlig virke forskellig fra maskine til maskine.



Dette symbol viser, at De finder detaljerede beskrivelser af en funktion i en anden bruger-håndbog.

Ændringer ønsket eller har sætternissen været på spil?

Vi anstrenger os for at forbedre vores dokumentation for Dem. Hjælp os med det og meddel os venligst Deres ændrings ønsker på følgende E-mail-adresse: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.

TNC-Type, software og funktioner

Denne håndbog beskriver funktioner, som er til rådighed i TNC'er med følgende NC-software-numre.

TNC-type	NC-software-nr.
iTNC 530	340490-08
iTNC 530 E	340491-08
iTNC 530	340492-08
iTNC 530 E	340493-08
iTNC 530 Programmeringsplads	340494-08

Kendebogstavet E kendetegner eksportudgaven af TNC'en. For eksportversionerne af TNC gælder følgende indskrænkninger:

- Retliniebevægelser simultant indtil 4 akser

Maskinfabrikanten tilpasser det anvendelige brugsomfang af TNC'en med maskin-parametre på de enkelte maskiner. Derfor er der i denne håndbog også beskrevet funktioner, som ikke er til rådighed i alle TNC'er.

TNC-funktioner, der ikke er til rådighed i alle maskiner, er eksempelvis:

- Værktøjs-opmåling med TT

Sæt Dem venligst i forbindelse med maskinfabrikanten, for individuel hjælp til at lære Deres styrede maskine at kende.

Mange maskinfabrikanter og HEIDENHAIN tilbyder TNC programmerings-kurser. Deltagelse i et sådant kursus er anbefalelsesværdigt, intensivt at blive fortrolig med TNC-funktionerne.



Bruger-håndbog cyklusprogrammering:

Alle cyklus-funktionerne (tastesystemCuklus og bearbejdningsCyklus er beskrevet i en separat bruger-håndbog. Henvend Dem evt. til TP TEKNIK A/S hvis De har behov for denne bruger-håndbog. ID 670388-xx



Bruger-dokumentation smarT.NC:

Driftsart smarT.NC er beskrevet i en separat lods. Henvend Dem evt. til TP TEKNIK A/S hvis De har behov for denne lods. ID 533191-xx

Software-optioner

iTNC 530 råder over forskellige software-optioner, som af Dem eller Deres maskinforhandler kan frigives. Hver option skal frigives separat og indeholder altid de efterfølgende opførte funktioner:

Software-option 1

Cylinderflade-interpolation (cyklerne 27, 28, 29 og 39)

Tilspænding i mm/min ved Rundakser: **M116**

Transformerung af bearbejdningsplanet (cyklus 19, **PLAN**-funktion og softkey 3D-ROT i driftsart manuel)

Cirkel i 3 akser med transformeret bearbejdningsplan

Software-option 2

5-akse-interpolation

Spline-interpolation

3D-bearbejdning:

- **M114:** Automatisk korrektur af maskingeometri ved arbejde med svingakser
- **M128:** Bibeholde positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingakser (TCPM)
- **FUNCTION TCPM:** Bibeholde positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingakser (TCPM) med mulighed for indstilling af virkemåden
- **M144:** Hensyntagen til maskin-kinematik i AKT./SOLL-positioner ved blokende
- Yderligere parametre **sletfræse/skrubbe** og **tolerance for drejeakser** i cyklus 32 (G62)
- **LN**-blokke (3D-korrektur)

Software-Option DCM Collison

Beskrivelse

Funktion, som af maskinfabrikanten overvåger definerede områder, for at undgå kollisioner.

Side 400

Software-Option DXF-Converter

Beskrivelse

Ekstrahere konturer og bearbejdningspositioner fra DXF-filer (format R12).

Side 270

Software-option yderligere dialogprog

Beskrivelse

Funktion for frigivelse af dialogprogene slovensk, slovakisk, norsk, lettisk, estisk, koreansk, tyrkisk, rumænsk litauisk.

Side 692

Software-option globale program-indstillinger	Beskrivelse
Funktion for overlappning af koordinat-transformationer i afviklings-driftsarterne, håndhjulsoverlejret kørsel i mulig akseretning.	Side 419
Software-option AFC	Beskrivelse
Funktion adaptiv tilspændingsstyring for optimering af snitbetingelserne ved serieproduktion.	Side 434
Software-option kinematicsOpt	Beskrivelse
Tastsystem-cykler for kontrol og optimering af maskin-nøjagtighed.	Bruger-håndbog cykler:
Software-Option 3D-ToolComp	Beskrivelse
Indgrebsvinkel-afhængig 3D-værktøj-radiuskorrektur ved LN -blokke.	Side 525
Software-option udvidet Værktøjs-styring	Beskrivelse
Fra maskinenproducenten via Python scripts tilpasses værktøj bibliotek.	Side 203
Software-option Interpolationsdrejning	Beskrivelse
Interpolationsdrejning et afsnit med Cyklus 290.	Bruger-håndbog Cykler

Udviklingsstand (Upgrade-funktioner)

Udover software-optioner bliver væsentlige videreudviklinger af TNC-softwaren styret med upgrade-funktionen, de såkaldte **Feature Content Level** (eng. begreb for udviklingsstand). Funktioner der ligger under FCL, står ikke til rådighed, hvis De til Deres TNC har fået en software-update.



Når De modtager en ny maskine, så står alle upgrade-funktioner til Deres rådighed omkostningsfrit.

Upgrade-funktioner er kendetegnet i håndbogen med **FCL n**, hvor **n** kendetegner det fortløbende nummer for udviklingsstanden.

De kan med et nøgletal som kan købes varigt frigive FCL-funktioner. Herfor skal De sætte Dem i forbindelse med maskinfabrikanten eller med HEIDENHAIN.

FCL 4-funktioner	Beskrivelse
Grafisk fremstilling af beskyttelsesområde med aktiv kollisionsovervågning DCM	Side 404
Håndhjulsoverlapning i standset tilstand med aktiv kollisionsovervågning DCM	Side 403
3D-grunddrejning (opspændingskompensation)	Maskin-håndbog

FCL 3-funktioner	Beskrivelse
Tastsystem-cyklus for 3D-tastning	Bruger-håndbog cykler:
Tastsystem-cykler for automatisk henføringspunkt-fastlæggelse midt i not/midt i trin	Bruger-håndbog cykler:
Tilspændingsreducering ved bearbejdning af konturlomme når værktøjet er i fuldt indgreb.	Bruger-håndbog cykler:
PLANE-funktion: Aksevinkelindlæsning	Side 494
Bruger-dokumentation som kontekstfølsomt hjælpesystem	Side 168
smarT.NC: smarT.NC programmering parallel med bearbejdning	Side 133



FCL 3-funktioner	Beskrivelse
smarT.NC: Konturlomme på punktmønster	Lods smarT.NC
smarT.NC: Preview af konturprogrammer i fil-Manager	Lods smarT.NC
smarT.NC: Positioneringsstrategi ved punkt-bearbejdninger	Lods smarT.NC

FCL 2-funktioner	Beskrivelse
3D-liniegrafik	Side 160
Virtuel værktøjs-akse	Side 608
USB-understøttelse af blok-udstyr (hukommelses-sticks, harddiske, CD-ROM-drev)	Side 143
Filtrere konturer, som skal fremstilles eksternt.	Side 449
Mulighed for , at anvise hver delkontur med konturformler forskellige dybder	Bruger-håndbog cykler:
Dynamiske IP-adresse-styring DHCP	Side 665
Tastsystem-cyklus for global indstilling af tastsystem-parametre	Bruger-håndbog tastsystem-cykler
smarT.NC: Understøtte blokforløb grafisk	Lods smarT.NC
smarT.NC: Koordinat-transformationer	Lods smarT.NC
smarT.NC: PLANE-funktion	Lods smarT.NC

Forudset anvendelsesområde

TNC'en svarer til klasse A ifølge EN 55022 og er hovedsageligt forudset til brug i industriområder.

Retslige anvisninger

Dette produkt bruger Open Source Software. Yderligere informationer finder De på styringen under

- Driftsart indlagring/editering
- MOD-funktion
- Softkey RETSLIGE ANVISNINGER



Nye Funktioner 34049x-01 henført til de tidligere versioner 340422-xx/340423-xx

- Der blevet indført den nye formularbaserede driftsart smarT.NC. Herfor står en separat bruger-dokumentation til rådighed. I denne sammenhæng blev TNC brugerfeltet også udvidet. Der står nye taster til rådighed, med hvilke der indenfor smarT.NC kan navigeres hurtigt
- Eenprocessor-udgaven understøtter via USB-interfacet en mus
- Tandtilspænding f_z og omdrejningstilspænding f_u kan nu defineres som alternativ tilspændingsindlæsning
- Ny cyklus **CENTRERING** (se bruger-håndbogen cykler)
- Ny M-funktion M150 for undertrykkelse af endekontaktmeldinger (se "Undertrykke endekontaktmelding: M150" på side 392)
- M128 er nu også tilladt ved blokfremløb (se "Vilkårlig indtræden i programmet (blokforløb)" på side 639)
- Antallet af Q-parametre der er til rådighed er blevet udvidet til 2000 (se "Princip og funktionsoversigt" på side 308)
- Antallet af til rådighed stående label-numre er blevet udvidet til 1000 Yderligere kan nu også tildeles Label-navne (se "Kendetegne underprogrammer og programdel-gentagelser" på side 290)
- Ved Q-parameter-funktionerne FN 9 til FN 12 kan som springmål også tildeles Label-navne (se "Betingede spring med Q-parametre" på side 318)
- Valgfri afvikling af punkter fra punkt-tabellen (se bruger-håndbogen cykler)
- I det yderligere status-display bliver nu også det aktuelle klokkeslæt vist (se "Generel program-information (fane PGM)" på side 94)
- Værktøjs-tabellen er blevet udvidet med forskellige kolonner (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180)
- Program-testen kan nu også indenfor bearbejdningscyklus standses og fortsættes igen (se "Udføre program-test" på side 629)



Nye Funktioner 34049x-02

- DXF-filer kan nu direkte blive åbnet på TNC'en, for derfra at udtrække konturer i et klartext-dialog-program (se "Forarbejde DXF-filer (software-option)" på side 270)
- I driftsarten program-indlagring står nu en 3D-linjegeometri til rådighed (se "3D-linjegeometri (FCL2-funktion)" på side 160)
- Den aktive værktøjsaksretning kan nu i manuel drift sættes som aktiv bearbejdningsretning (se "Fastlæg den aktuelle værktøjsaksretning som aktiv bearbejdningsretning (FCL2-funktion)" på side 608)
- Maskinfabrikanten kan nu efter behag overvåge definerbare områder på maskinen for kollisioner (se "Dynamisk kollisionsovervågning (Software-Option)" på side 400)
- I stedet for spindelomdriftstallet S kan De nu også definere en snithastighed Vc i m/min (se "Kald af værktøjsdata" på side 195)
- Frit definerbare tabeller kan TNC'en nu fremstille i det hidtidige tabelbillede eller alternativt i et formularbillede
- Funktionen konvertere program fra FK til H er blevet udvidet. Programmet kan nu også blive udlæst lineariseret
- De kan filtrere konturer, som blev genereret på eksterne programmeringssystemer
- Ved konturer, som De forbinder med konturformel, kan nu for hver delkontur indlæses en separat bearbejdningsdybde (se brugerhåndbogen cykler)
- Enprocessor-udgaven understøtter nu udover musen også USB-blokudstyr (memory-stick, diskette-drev, harddiske, CD-ROM-drev) (se "USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)" på side 151)

Nye Funktioner 34049x-03

- Der er blevet indført funktionen automatisk tilspændingsstyring AFC(**A**daptive **F**eed **C**ontrol) (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)" på side 434)
- Med funktionen globale programindstillinger kan man indstille forskellige transformationer og programindstillinger i programafviklings-driftsarten (se "Globale program-indstillinger (software-option)" på side 419)
- Med **TNCguide** står nu et kontextsensitivt hjælpesystem til rådighed på TNC'en (se "Kontextsensitivt hjælpesystem TNCguide (FCL3-Funktion)" på side 168)
- Fra DXF-filer kan De nu også udtrække punktfiler (se "Vælg og gemme bearbejdningspositioner" på side 279)
- I DXF-konverteren kan De nu ved konturvalget stumpe i hinanden stødende konturelementer dele hhv. forlænge (se "Dele, forlænge, forkorte konturelementer" på side 278)
- Ved **PLANE**-funktionen kan bearbejdningsplanet nu også defineres direkte med aksevinklen (se "Bearbejdningsplan med aksevinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-funktion)" på side 494)
- I cyklus 22 **RØMME**, kan De nu definere en tilspændingsreducering, når værktøjet skærer med fuldt omfang (FCL3-funktion, se bruger-håndbogen cykler)
- I cyklus 208 **BOREFRÆSNING**, kan De nu vælge fræsearten (med-/modløb) (se bruger-håndbogen cykler)
- Ved Q-parameter-programmeringen blev string-bearbejdning indført (se "String-parameter" på side 347)
- Med maskin-parameter 7392 kan man nu aktivere en billedskærm-skåner (se "Generelle brugerparametre" på side 692)
- TNC understøtter nu også en netværks-forbindelse med NFS V3-protokollen (se "Ethernet-interface" på side 657)
- Antallet af værktøjer der kan styres i en plads-tabel er blevet forhøjet til 9999 (se "Plads-tabel for værktøjs-veksler" på side 192)
- Parallel-programmering med smarT.NC mulig (se "Vælg smarT.NC-programmer" på side 133)
- Med MOD-funktionen kan man nu indstille systemtiden (se "Indstil systemtid" på side 683)



Nye Funktioner 34049x-04

- Med funktionen globale programindstillinger lader sig nu også håndhjulsoverlejret kørsel aktivere i aktiv værktøjsakse-retning (virtuelle akse) (se "Virtuelle akse VT" på side 429)
- Bærbearbejdningsskemaer kan nu på en enkel måde blive fastlagt med PATTERN DEF (se bruger-håndbogen Cykler)
- For bærbearbejdningsskemaer kan nu global gyldige programbestemmelser blive fastlagt (se bruger-håndbogen Cykler)
- I cyklus 209 **GEVINDBORING SPÅNBRUD**, kan De nu definere en faktor for udkørselsomdr.tallet, for at De kan køre hurtigere ud af boringen (se bruger-håndbogen Cykler)
- I cyklus 22 **RØMME**, kan De nu definere efterrømdingsstrategien, (se bruger-håndbogen Cykler)
- I den nye cyklus 270 **KONTURKÆDE-DATA**, kan De fastlægge tilkørselsarten for cyklus 25 **KONTUR-KÆDE** (se bruger-håndbogen Cykler)
- Nye Q-parameter-funktioner for læsning af et systemdatums er blevet indført (se "Kopiere systemdata i en string-parameter", side 352)
- Nye funktioner for kopiering, forskydning og sletning af filer fra NC-programmet er blevet indført
- DCM: Kollisionskroppe kan ved afvikling nu blive vist tredimensionelt (se "Grafisk fremstilling af beskyttelsesrummet (FCL4-Funktion)", side 404)
- DXF-konverter: Ny indstillingsmulighed er blevet indført, med hvilken TNC'en ved punkttovertagelse fra cirkel-elementer automatisk vælger cirkelmidtpunktet (se "Grundindstillinger", side 272)
- DXF-konverter: Elementinformationer bliver yderligere vist i et info-vindue (se "Vælge og gemme en kontur", side 276)
- AFC: I det yderligere status-display for AFC bliver nu vist et liniediagram (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (fane AFC, software-option)" på side 100):
- AFC: Styringsindgangsparameter valgbar af maskinfabrikanten (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)" på side 434)
- AFC: I lærermodus bliver den aktuelt indlærte spindelreferencebelastning vist i et overblændingsvindue. Yderligere kan lærerfasen altid nystartes pr. softkeytryk (se "Gennemføre lærerprøve" på side 438)
- AFC: Det afhængige fil **<navn>.H.AFC.DEP** lader sig nu også i driftsart **program-indlagring/editering** modificere (se "Gennemføre lærerprøve" på side 438)

- Den maksimale tilladte vej ved LIFTOFF er blevet forhøjet til 30 mm (se "Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148" på side 391)
- Fil-styringen er blevet tilpasset til fil-styringen i smarT.NC (se "Oversigt: Funktioner for fil-styring" på side 128):
- Ny funktion for generering af servicefiler er indført (se "Generere servicefiler" på side 167):
- Window-Manager er blevet indført (se "Window-Manager" på side 101):
- De nye dialogprog Tyrkisk og Rumænsk er blevet indført (software-option, Side 692)



Nye Funktioner 34049x-05

- DCM: Spændejern-styring integreret (se "Spændejernsovervågning (software-option DCM)" på side 406)
- DCM: Kollisionskontrol i program-test (se "Kollisionsovervågning i driftsart program-test" på side 405)
- DCM: styring af værktøjsholder-kinematikken er forenklet (se "Værktøjsholder-kinematik" på side 190)
- Bearbejde DXF-data: Hurtig punktvalg med musen (se "Hurtigvalg af borepositioner med muse-området" på side 281)
- Bearbejde DXF-data: Hurtig punktvalg med diameter-indlæsning (se "Hurtigvalg af borepositioner med diameter-indlæsning" på side 282)
- Bearbejde DXF-data: Polyline-understøttelse er blevet integreret (se "Forarbejde DXF-filer (software-option)" på side 270)
- AFC: Mindste optrædende tilspænding bliver nu yderligere gemt i protokolfilen (se "Protokolfil" på side 442)
- AFC: Værktøjsbrud/værktøjsslitage-overvågning (se "Overvåge værktøjsbrud/værktøjsslitage" på side 444)
- AFC: Direkte overvågning af spindelbelastning (se "Overvåge spindelbelastning" på side 444)
- Global programindstillinger: Funktion delvis også virksom med M91-/M92-blokke (se "Globale program-indstillinger (software-option)" på side 419)
- Palettepreset-tabel ny herfor (se "Palettehenføringsspunkt-styring med palettepreset-tabellen", side 537 eller se "Anvendelse", side 534 eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584 eller se "Gem grunddrejning i henføringsspunkt-tabellen", side 590)
- Det yderligere status-display indeholder nu en yderligere fane **PAL**, på hvilken en aktiv palette-preset bliver vist (se "Generel palette-information (fane PAL)" på side 95)
- Ny værktøjs-styring (se "Værktøjs-styring (software-option)" på side 203)
- Ny kolonne **R2TOL** i værktøjs-tabellen (se "Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for den automatiske værktøjs-opmåling" på side 184)
- Værktøjsvalg ved værktøjsskald kan nu også ske pr. softkey direkte fra TOOL.T (se "Kald af værktøjs-data" på side 195)
- TNCguide: Kontextfølsomhed forfinet, idet der med cursor tilstand bliver sprunget til den tilhørende beskrivelse (se "Kalde TNCguide'en" på side 169)
- Litauisk dialog er ny hertil, maskin-parameter 7230 (se "Liste med de generelle brugerparametre" på side 693)
- M116 i kombination med M128 tillader (se "Tilspænding i mm/min ved drejeakserne A, B, C: M116 (Software-Option 1)" på side 508)
- Indførsel lokalt og retentive virksomme Q-parameter **QL** og **QR** (se "Princip og funktionsoversigt" på side 308)
- I MOD-funktionen står nu en funktion til rådighed for kontrol af datamedier (se "Teste datamedie" på side 682)
- Ny bearbejdningscyklus 241 for kanonbor (se bruger-håndbogen Cykler)

- Tastsystem-cyklus 404 (fastlægge grunddrejning) blev udvidet med parameter Q305 (nummeret i tabellen), herved kan også grunddrejninger skrives i preset-tabellen (se bruger-håndbogen cykler)
- Tastsystem-cyklernerne 408 til 419: Ved fastlæggelsen af displayet skriver TNC'en henføringspunktet også i linien 0 i preset-tabellen (se bruger-håndbogen Cykler)
- Tastsystem-cyklus 416 (henføringspunkt-fastlæggelse hulkreds-midte) blev udvidet med parameteren Q320 (sikkerheds-afstand) (se bruger-håndbogen cykler)
- Tastsystem-cyklernerne 412, 413, 421 og 422: Yderligere parameter Q365 kørselsart (se bruger-håndbogen cykler)
- Tastsystem-cyklus 425 (måling af not) blev udvidet med parameteren Q301 (mellempositionering i sikker højde gennemføre eller ej) og Q320 (sikkerheds-afstand) (se bruger-håndbogen cykler)
- Tastsystem-cyklus 450 (sikre kinematik) blev udvidet med indlæsemulighed 2 (vis sikkerhedsstatus) i parameter Q410 (funktion) (se bruger-håndbogen cykler)
- Tastsystem-cyklus 451 (opmåle kinematik) blev udvidet med parameter Q423 (antal cirkelmålinger) og Q432 (fastlæg preset) (se bruger-håndbogen cykler)
- Ny tastsystem-cyklus 452 preset-kompensation for enkel opmåling af vekselhoveder (se bruger-håndbogen cyklen)
- Ny tastsystem-cyklus 484 for kalibrering af det trådløse tastsystem TT 449 (se bruger-håndbogen cyklen)



Ændrede Funktioner 34049x-06

- De nye håndhjul HR 510, HR 520 og HR 550 FS bliver understøttet (se "Kørsel med elektroniske håndhjul" på side 559)
- Ny software-option 3D-ToolComp: Indgrebsvinkel afhængigt 3D-værktøj-radiuskorrektur ved blokke med flade-normalenvektorer (LN-blokke, se "Indgrebsvinkelafhængig 3D-værktøjs-radiuskorrektur (software-option 3D-ToolComp)", side 525)
- 3D-liniegrafik nu også mulig i Full-Screen funktion (se "3D-liniegrafik (FCL2-funktion)" på side 160)
- For valget af filer i forskellige NC-funktioner og i tabel-billedet for palette-tabellen står nu en fil-valgs-dialog til rådighed (se "Kald af et vilkårligt program som underprogram" på side 294)
- DCM: Sikre og genfremstilling af opspændingssituationer
- DCM: Formluar ved generering af et testprogram indeholder nu også Icons og Tipp-tekster (se "Kontrollere positionen af det kalibrerede spændejern" på side 411)
- DCM, FixtureWizard: Tastpunkter og tast-rækkefølge bliver fremstillet éntydigt
- DCM, FixtureWizard: Betegnelser, tastpunkter og eftermålepunkter kan blive ind- og udblændet (se "Bruge FixtureWizard" på side 408)
- DCM, FixtureWizard: Spændejern og ophængningspunkter kan nu også vælges pr. muse-klik
- DCM: Der står nu et bibliotek med standard-spændejer til rådighed (se "Spændejernsskabeloner" på side 407)
- DCM: Værktøjsholder-styring (se "Værktøjsholder-styring (software-option DCM)" på side 416)
- I driftsarten program-test kan bearbejdningsplanet nu blive defineret manuelt (se "Indstille transformeret bearbejdningsplan for program-test" på side 632)
- I manuel drift står nu også funktionen RW-3D til rådighed for positions-visningen (se "Vælge positions-visning" på side 674)
- Udvidelser i værktøjs-tabellen TOOL.T (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180):
 - Ny spalte **DR2TABLE** for definition af en korrekturtabel for den indgrebsvinkel afhængige værktøjs-radiuskorrektur
 - Ny spalte **LAST_USE**, i hvilken TNC'en indfører dato og klokkeslæt for det sidste værktøjs-kald
- Q-parameter-programmering: String-parametre **QS** kan nu også anvendes til springadresser ved betingede spring, underprogrammer eller programdel-gentagelser (se "Kald af et underprogram", side 292, se "Kald af programdel-gentagelse", side 293 og se "Programmeringer af betingede spring", side 319)
- Fremstillingen af værktøjs-brugslisten i afviklings-driftsarterne kan konfigureres med en formular (se "Forudsætning for værktøjs-brugstest" på side 200)
- Forholdene ved sletning af værktøjer i værktøjs-tabellen kan nu påvirkes med maskin-parameter 7263se "Editere værktøjs-tabeller", side 187

- I positioneringsfunktion **TURN** i **PLANE**-funktionen kan nu defineres en sikkerhedshøjde, til hvilken værktøjet før indsvingningen i værktøjs-akseretningen skal trækkes tilbage (se "Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)" på side 496)
- I den udvidede værktøjs-styring står nu følgende yderligere funktioner til rådighed (se "Værktøjs-styring (software-option)" på side 203):
 - Spalten med specialfunktioner kan nu også editeres
 - Formularbilledet med værktøjsdata kan nu efter frit valg afsluttes med lagring eller uden lagring af ændrede værdier
 - I tabelbilledet står nu en søgefunktion til rådighed
 - Indekserede værktøjer bliver nu fremstillet rigtigt i formularbilledet
 - I værktøjsfølgelisten står nu yderligere detailinformationer til rådighed
 - Die ind- og udladelisten for værktøjs-magasinet kan kun ind- og udlades pr. Drag and Drop
 - Spalten lader sig let forskyde i tabelbilledet pr. Drag and Drop
- I driftsarten MDI står nu også nogle specialfunktioner (taste SPEC FCT) til rådighed (se "Programmere og afvikle enkle bearbejdninger" på side 610)
- Der står en ny manuel tast-cyklus til rådighed, med hvilken emneskråflader med en rundbordsdrejning kan blive i balance (se "Emne opretning med 2 punkter" på side 593)



- Ny tastsystem-cyklus for kalibrering af et tastsystem på en kalibreringskugle (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- KinematicsOpt: Bedre understøttelse for positionering af hirthfortandede akser (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- KinematicsOpt: En yderligere parameter for fremskaffelse af sløret på en drejeakse er blevet indført se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Ny bearbejdningscyklus 275 notfræsning trochoidal (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Med cyklus 241 for kanonbor kan der nu også defineres en dvæledybde (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Til- og frakørselsforhold for cyklus 39 CYLINDERFLADE KONTUR kan nu indstilles (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)

Nye Funktioner 34049x-07

- Udvidet med dynamisk kollisionsovervågning DCM:
 - Fastspændingarkiv kan nu programmeringsmæssigt aktiveres (se "Indlæs programstyret opspænding" på side 415) og deaktiveret (se "Programstyret opspænding deaktiver" på side 415)
 - Fremstilling af Stepværktøj er blevet forbedret
- Udvidet ved funktionen til flerakset bearbejdning:
 - I manuel driftart kan akserne nu også køres, når TCPM og Plan svingning samtidig er aktiv
 - En værktøjsveksling kan nu også udføres ved aktiv **M128/FUNCTION TCPM**
- Fil-forvaltning: Arkivering af filer i ZIP-arkiv (se "Arkiver Filer" på side 146)
- Indlejringsdybden ved programkald er forhøjet fra 6 til 10 (se "Sammenkædningsdybde" på side 296)
- smarT.NC-UNITs kan nu indføres på alle steder af indenfor Klartext-Dialog-Programmer (se "smartWizzard" på side 456)
- I pop-up vindue for værktøjsvalg, er der nu en søgefunktion for værktøjsnavn tilrådig (se "Søg efter værktøjsnavn i udvalgsvindue" på side 196)
- Forbedringer til pallehåndtering:
 - For at muliggøre automatiseret opspænding, blev der i Palette-Tabellen indført en nye kolonne **FIXTURE** (se "Palettedrift med værktøjsorienteret bearbejdning" på side 540)
 - I Palette-Tabel bliver den nye emne-status udelad (**SKIP**) indført (se "Indstille paletteplaner" på side 546)
 - Bliver der dannet en værktøjsfølge for en Palette-tabel, som kontrollerer TNC'en også, om alle NC-programmerne for Palette-Tabel er til stede (se "Kalde værktøjsstyring" på side 203)
- Den nye funktion **Host Computer drift** bliver indført (se "Host computer-drift" på side 687)
- Udvidelse i **DXF-konverter**:
 - Konturer kan nu også udlæses som .H-fil (se "Dataoverførsel fra Klartext-dialog-programmer" på side 286)
 - For-udvalgte konturer kan nu også vælges i træstrukturen (se "Vælg og gemme en kontur" på side 276)
 - Fangfunktion letter korturudvalg
 - Udvidet Statusvisning (se "Grundindstillinger" på side 272)
 - Baggrundsfarve kn omstilles (se "Grundindstillinger" på side 272)
 - Fremstilling mellem 2D/3D er omskiftbar (se "Grundindstillinger" på side 272)



- Udvidelse af den **globale Programmerings indstilling GS**:
 - Alle formularfiler kan nu sættes og tilbagesættes ved programstyring (se "Tekniske forudsætninger" på side 421)
 - Håndhjulsoverført værdi **VT** kan slettes fra værktøjs-veksleren (se "Virtuelle akse VT" på side 429)
 - Ved aktive funktion **Akse ombytning** er det nu også tilladt positionering af maskinfaste positioner i den ikke ombyttede akse
- Via den nye funktion **SEL PGM** kan ,via stringparameter **QS** tildeles variabel programnavn og kan via **CALL SELECTED** kaldes (se "Definere programkald" på side 455)
- Udvidelser i værktøjs-tabellen TOOL.T :
 - Via Softkey AKT. VÆRLTØJSNAVN SØGE kan De kontrollere, om samme værktøjsnavn er defineret i værktøjs-tabellen (se "Editere værktøjs-tabeller" på side 187)
 - Indlæsningsområdet på deltaværdien **DL**, **DR** og **DR2** bliver forhøjet til 999,9999 mm (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180)
- I den udvidede værktøjs-styring står nu følgende yderligere funktioner til rådighed (se "Værktøjs-styring (software-option)" på side 203):
 - Import af værktøjsfiler i CSV-format (se "Importere værktøjsdata" på side 208)
 - Eksport af værktøjsfiler i CSV-format (se "Eksportere værktøjsdata" på side 210)
 - Marker og slet valgbare værktøjsfiler (se "Slet markerede værktøjsdata" på side 210)
 - Indføring af værktøjs-indekser (se "Brug værktøjs-styring" på side 205)
- Ny bearbejdningscyklus **225 gravering** (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Ny bearbejdningscyklus **276 Kontur 3D** (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Ny bearbejdningscyklus **290 Interpolationsdrejning** (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Ved gevindfræsecyklus 26x er der nu en separat tilspænding, for tangielt tilkørsel til gevind, tilrådig (se bruger-håndbogen cyklus-programmering)
- Ved KinematicsOpt-Cyklus er følgende forbedringer gennemført (se bruger-håndbogen cyklus-programmering):
 - Nye, hurtigere optimeringsalgoritmer
 - Efter vinkeloptimering, er det ikke mere nødvendigt med en målerække for positionsoptimering
 - Retur af Ofsetfejlen (ændring af maskinnulpunkt) i parameter Q147-149
 - Flere planmålepunkter ved kuglemåling
 - Drejeakser som ikke er konfigureret, bliver ved Cyklus udførelse, ignoreret af styringen



Nye Funktioner 34049x-08

- Indlejringsdybden ved programkald er forhøjet fra 10 til 30 (se "Sammenkædningsdybde" på side 296)
- Ved maskin-parameter 7268.x kan De ændre og udblende kolonner i Henføringspunkt-tabellen (se "Liste med de generelle brugerparametre" på side 693)
- Kontakt SEQ af PLANE-funktion kan nu også besættes med en Q-parameter (se "Valg af alternative sving-muligheder: SEQ +/- (indlæsning optional)" på side 499)
- Udvidelse NC-Editor:
 - Gem programmet (se "Gemme ændringer bevist" på side 119)
 - Gem program under et andet navn (se "Gem program under et nyt navn" på side 120)
 - Ophæv ændringer (se "Tilbagefør ændring" på side 120)
- Udvidelse i **DXF-Konverter**:(se "Forarbejde DXF-filer (software-option)" på side 270)
 - Udvidelse i Statusliste
 - DXF-Konverter gemmer ved lukning forskellige informationer og fremstiller dem igen ved åbning påny
 - Når kontur og punkter gemmes kan nu det ønskede fil-format vælges
 - Bearbejdnings-position kan nu også anvendes i en Klartekst-Dialog-programhukommelse



- Udvidelse i Fil-forvaltning:
 - I Fil-forvaltning står nu en pre-kik-funktion til rådighed (se "Kalde fil-styring" på side 130)
 - I Fil-forvaltning står yderlig indstillingsmuligheder til rådighed (se "Tilpasse fil-styring" på side 144)
- Udvidelse af den **globale Programmerings indstilling GS**:
 - I funktionen Limit-Plan står nu til rådighed (se "Limit-plan" på side 430)
- Udvidelser i værktøjs-tabellen TOOL.T :
 - Indholdet af Tabellinjer kan enten med Softkey eller med Shortcut kopieres eller genindføres (se "Editeringsfunktioner" på side 188)
- I den udvidede værktøjs-styring står nu følgende yderligere funktioner til rådighed :
 - Grafisk fremstilling af værktøjs-type i Tabeloversigt og i formular værktøjs-data (se "Værktøjs-styring (software-option)" på side 203)
 - Nye funktioner ANSICHT AKTUALISIEREN for ny-initialisering ved inkonsistent dataindhold (se "Bruge værktøjs-styring" på side 205)
 - Nye funktions tabeller udfyldes ved import af værktøjs-data (se "Importere værktøjsdata" på side 208)
- I det yderlige status-vindue står nu yderlige faner til rådighed, i hvilke områdebegrænsning og aktuel værdi fra Håndhjuloverlagring vises (se "Information for Håndhjul-overlejrning (Fane POS HR)" på side 97)
- Ved blokforløb fra en Punkt-Tabel står nu et pre-view billed til rådighed, ved hvilken man kan grafisk vælge indstigningspositionen (se "Vilkårlig indtræden i programmet (blokforløb)" på side 639)
- Ved Cyklus 256 Firkant-Tap, er der nu en parameter til rådighed, med hvilken De kan fastlægge en tilkørselsposition til Tappen (Se brugerhåndbogen Cyklus-Programmering)
- Ved Cyklus 257 cirkel-Tap, er der nu en parameter til rådighed, med hvilken De kan fastlægge en tilkørselsposition til Tappen (Se brugerhåndbogen Cyklus-Programmering)

Ændrede Funktioner 34049x-01 henført til de tidligere versioner 340422-xx/340423-xx

- Layout'et for status-visning og den yderligere status-visning er blevet ny udformet (se "Status-display" på side 91)
- Software 340 490 understøtter ikke mere en lille opløsning i forbindelse med billedskærmen BC 120 (se "Billedskærmen" på side 85)
- Nyt tastatur-layout af tastatur-enheden TE 530 B (se "Betjeningsfelt" på side 87)
- Indlæseområdet for præcisionsvinklen **EULPR** i funktionen **PLANE EULER** er blevet udvidet (se "Definere bearbejdningsplan med eulervinkel: PLANE EULER" på side 487)
- Planvektoren i funktionen **PLANE VECTOR** skal nu ikke mere indlæses normeret (se "Definere bearbejdningsplan med to vektorer: PLANE VECTOR" på side 489)
- Ændring af positioneringsforholdene for funktionen **CYCL CALL PAT** (se bruger-håndbogen cykler)
- I forberedelse for fremtidige funktioner blev for valget af stående værktøjstyper udvidet i værktøjs-tabellen
- I stedet for de sidste 10 kan nu de sidste 15 valgte filer blive udvalgt (se "Udvælge en af de sidst valgte filer" på side 138)



Nye Funktioner 34049x-02

- Adgangen til preset-tabellen er blevet forenklet. Herudover står også nye muligheder til rådighed for indlæsning af værdier i Preset-tabellen. Se tabel „Gemme henføringspunkter manuelt i preset-tabellen“
- Funktionen M136 i tomme-programmer (tilspænding i 0.1 tomme/omdr.) er ikke mere kombinerbar med funktionen FU
- Tilspændings-potentiometeret for HR 420 bliver nu ved valg af håndhjulet ikke mere automatisk omkoblet. Valget sker pr. softkey på håndhjulet. Yderligere blev overblændingsvinduet med aktivt håndhjul formindsket, for at forbedre synet til det underliggende display
- Det maksimale antal af konturelementer ved SL-cykler er blevet forhøjet til 8192, så at væsentligt mere komplekse konturer kan bearbejdes (se bruger-håndbogen cykler)
- **FN16: F-PRINT:** Det maksimale antal af udlæsbare Q-parameterværdier pr. linie i format-beskrivelsesfilen er blevet forhøjet til 32
- Softkeys START såvel som START ENKELTBLOK i driftsarten program-test er blevet udskiftet, så at i alle driftsarter (indlagring, SmarT.NC, test) er den samme softkey-anordning er til rådighed (se "Udføre program-test" på side 629)
- Softkey-designet er blevet fuldstændigt ombearbejdet

Nye Funktioner 34049x-03

- I cyklus 22 kan De nu for forrømme-værktøjet også definere et værktøjs-navn (se bruger-håndbogen cykler)
- Ved **PLANE**-funktionen kan nu for den automatiske indsvingningsbevægelse også blive programmeret **FMAX** (se "Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)" på side 496)
- Ved afvikling af programmer i hvilke ikke styrede akser er programmeret, afbryder TNC'en nu programafviklingen og viser en menu for tilkørsel til den programmerede position (se "Programmering af ikke styrede akser (tællerakser)" på side 636)
- I værktøjs-indsatsfilen bliver nu også den totale bearbejdningstid indført, der som grundlag for den procentuelle fremskridts-visning i driftssarten programafvikling blokfølge
- Ved beregningen af bearbejdningstiden i program-test tilgodeser TNC'en nu også dvæletider (se "Fremskaffe bearbejdningstiden" på side 625)
- Cirkler, som ikke er programmeret i det aktive bearbejdningsplan, kan nu også blive udført drejet (se "Cirkelbane C om cirkelmidtpunkt CC" på side 234)
- Softkey EDITERING UDE/INDE i plads-tabellen kan blive deaktiveret af maskinfabrikanten (se "Plads-tabel for værktøjs-veksler" på side 192)
- Det yderligere status-display er blevet ombearbejdet. Følgende udvidelser er blevet gennemført (se "Andre status-displays" på side 93):
 - En ny oversigtsside med de vigtigste status-visninger er blevet indført
 - De enkelte status-sider er nu blevet fremstillet i rytter-form (nanlogt til smarT.NC). Pr. bladnings-softkey eller pr. mus kan de enkelte ryttere vælges
 - Den aktuelle afviklingstid for programmet bliver vist procentuelt i en fremgangs-bjælke
 - De med cyklus 32 tolerance indstillede værdier bliver vist
 - Aktive globale programindstillinger bliver vist, såfremt denne software-option er blevet frigivet
 - Status for den adaptive tilspændingsstyring AFC bliver vist, såfremt denne software-option er blevet frigivet



Nye Funktioner 34049x-04

- DCM: Frikørsel efter en kollision forenklet (se "Kollisionsovervågning i de manuelle driftsarter", side 402)
- Indlæseområdet for polarvinkler er blevet forstørret (se "Cirkelbane CP om pol CC" på side 244)
- Værdiområdet for Q-parameter-anvisninger er blevet forhøjet (se "Programmeringsanvisninger", side 310)
- Lomme-, tappe og notfræse-cyklerne 210 til 214 er blevet fjernet fra standard-softkeylisten (CYCL DEF > LOMMER/TAPPE/NOTER). Cyklerne står af kompatibilitetsgrunde stadig til rådighed og kan vælges med tasten GOTO
- Softkeylisten i driftsart program-test er blevet tilpasset til softkeylisten i driftsart smarT.NC
- Ved topprocessor-udgaven bliver nu anvendt Windows XP (se "Introduktion" på side 724)
- Konvertering FK efter H er blevet forskudt til specialfunktionen (SPEC FCT)
- Filteret for konturer blev forskudt til specialfunktionen (SPEC FCT)
- Overtagelsen af værdier i lommeregneren er blevet ændret (se "Overtage beregnet værdi i programmet" på side 157)



Nye Funktioner 34049x-05

- Globale programindstillinger GS: Formularen er blevet ny udlagt (se "Globale program-indstillinger (software-option)", side 419)
- Menuen for netværkskonfiguration er blevet ombearbejdet (se "Konfigurere TNC'en" på side 660)



Ændrede Funktioner 34049x-06

- Q-parameter-programmering: Med **FN20**-funktionen **WAIT FOR** kan man nu indlæse 128 tegn (se "FN 20: WAIT FOR: NC og PLC synkronisering" på side 340)
- I kalibreringsmenen for tastsystem-længde og -radius bliver nu også nummer og navn for det aktive værktøj vist (når kalibreringsdata fra værktøjs-tabellen skal anvendes, MP7411 = 1, se "Styre flere blokke af kalibreringsdata", side 587)
- PLANE-funktionen viser nu ved indsvingning i funktion restvej den virkelige vinkel der endnu skal køres til målpositionen (se "Positionsvisning" på side 481)
- Tilkørselsforhold ved sidesletfræsning med cyklus 24 (DIN/ISO: G124) er ændret se bruger-håndbogen cyklus-programmering)

Nye Funktioner 34049x-07

- Værktøjsnavnet kan nu defineres med op til 32 tegn (se "Værktøjs-nummer, værktøjs-navn" på side 178)
- Forbedret og samlet betjening pr mus og touchpad i alle grafikvinduer (se "Funktioner for 3D-liniegrafik" på side 160)
- Forskellige pop-up vinduer bliver ved dette nye design ændret
- Bliver en program-test udføres uden fastlæggelse af bearbejdningstiden, så genererer TNC'en stadigvæk en værktøjs-indsatsfil (se "Værktøjs-brugstest" på side 200)
- Størrelsen af service-ZIP-filen er forhøjet til 40 Mbyte (se "Generere servicefiler" på side 167)
- M124 kan nu ved indlæsning fra **M124** uden **T** blive deaktiveret (se "Punkter ved afvikling af ikke korrigerede retlinieblokke tilgodeses ikke: M124" på side 378)
- Softkey PRESET TABEL bliver i HENFØRINGSPUNKT-FORVALTNING omdøbt
- Softkey GEM PRESET bliver omdøbt i AKTIVE PRESET HUKOMMELSE



Ændrede Funktioner 34049x-08

- Forskellige pop-up vinduer (f.eks. vindue for måleprotokol, FN16-vindue) bliver ved dette nye design ændret. Dette vindue har nu en scrollbar og kan på skærmen forskydes med musen
- En grunddrejning kan nu også med tilkoblet drejeakse testes (se "Introduktion" på side 588)
- Værdien i henføringsspunkt-Tabel kan nu også vises i tommer, når positionsvisningen er indstillet til **TOMMER** (se "Henføringsspunktstyring med preset-tabellen" på side 573)

Indhold

Første skridt med iTNC 530	1
Introduktion	2
Programmering: Grundlaget, Fil-styring	3
Programmering: Programmeringshjælp	4
Programmering: Værktøjer	5
Programmering: Kontur programmering	6
Programmering: Dataovertagelse fra DXF-filer eller Klartext-Kontur	7
Programmering: Underprogrammer og programdel-gentagelser	8
Programmering: Q-parametre	9
Programmering: Hjelpe-funktioner	10
Programmering: Specialfunktioner	11
Programmering: Fleraksebearbejdning	12
Programmering: Palette-styring	13
Manuel drift og opretning	14
Positionering med manuel indlæsning	15
Program-test og programafvikling	16
MOD-funktioner	17
Tabeller og oversigter	18
iTNC 530 med Windows XP (Option)	19

1 Første skridt med iTNC 530 61

- 1.1 Oversigt 62
- 1.2 Indkobling af maskinen 63
 - Kvittere en strømafbrydelse og kørsel til referencepunkter 63
- 1.3 Den første del programmering 64
 - Vælg den rigtige driftsart 64
 - De vigtigste betjeningsselementer i TNC'en 64
 - Åbne et nyt program/fil-styring 65
 - Definere et råemne 66
 - Programopbygning 67
 - Programmere en simpel kontur 68
 - Fremstille et cyklusprogram 71
- 1.4 Grafisk teste den første del 74
 - Vælg den rigtige driftsart 74
 - Vælg værktøjs-tabel for program-testen 74
 - Vælg programmet, som De vil teste 75
 - Vælg billedskærm-opdeling og billede 75
 - Starte program-testen 76
- 1.5 Indrette værktøjer 77
 - Vælg den rigtige driftsart 77
 - Forberede og opmåle værktøjer 77
 - Værktøjs-tabellen TOOL.T 77
 - Plads-tabellen TOOL_P.TCH 78
- 1.6 Indretning af emne 79
 - Vælg den rigtige driftsart 79
 - Opspænding af emnet 79
 - Opretning af emne med 3D-tastesystem 80
 - Henføringspunkt fastlægges med tastesystem 81
- 1.7 Afvikle det første program 82
 - Vælg den rigtige driftsart 82
 - Vælg programmet, som De vil afvikle 82
 - Starte program 82



2 Introduktion 83

- 2.1 iTNC 530 84
 - Programmering: HEIDENHAIN klartext-dialog smarT.NC og DIN/ISO 84
 - Kompatibilitet 84
- 2.2 Billedskærm og betjeningsfelt 85
 - Billedskærmen 85
 - Fastlægge billedskærm-opdeling 86
 - Betjeningsfelt 87
- 2.3 Driftsarter 88
 - Manuel drift og El. håndhjul 88
 - Positionering med manuel indlæsning 88
 - Program-indlagring/editering 89
 - Program-test 89
 - Programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok 90
- 2.4 Status-display 91
 - "Generel" status-visning 91
 - Andre status-displays 93
- 2.5 Window-Manager 101
- 2.6 Tilbehør: Tastesystemer og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN 102
 - Tastesystemer 102
 - Elektroniske håndhjul HR 103



3.1 Grundlaget	106
Længdemålesystemer og referencemærker	106
Henføringssystem	106
Henføringssystem på fræsemaskiner	107
Polarkoordinater	108
Absolutte og inkrementale emne-positioner	109
Vælge henføringsspunkt	110
3.2 Åbne og indlæse programmer	111
Opbygning af et NC-program i HEIDENHAIN-klartext-Format	111
Definere råemne: BLK FORM	112
Åbning af et nyt bearbejdnings-program	113
Programmere værktøjs-bevægelser i Klartext-dialog	115
Overtage Akt.-positioner	117
Editering af program	118
Søgefunktionen i TNC'en	123
3.3 Fil-styring: Grundlaget	125
Filer	125
Datasikring	126
3.4 Arbejde med fil-styringen	127
Biblioteker	127
Stier	127
Oversigt: Funktioner for fil-styring	128
Kalde fil-styring	130
Vælge drev, biblioteker og filer	131
Fremstille et nyt bibliotek (kun mulig på drev TNC:\)	134
Fremstilling af en ny fil (kun mulig på drevet TNC:\)	134
Kopiere en enkelt fil	135
Kopiere fil til et andet bibliotek	136
Kopiere tabel	137
Kopiere et bibliotek	138
Udvælge en af de sidst valgte filer	138
Slette fil	139
Slette bibliotek	139
Markere filer	140
Omdøbe fil	142
Øvrige funktioner	143
Arbejde med Shortcuts	145
Arkiver Filer	146
Udpak filer fra arkiv	147
Dataoverføring til/fra et eksternt dataudstyr	148
TNC'en i netværk	150
USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)	151



4 Programmering: Programmeringshjælp 153

- 4.1 Indføje kommentarer 154
 - Anvendelse 154
 - Kommentar under programindlæsningen 154
 - Indføj kommentar senere 154
 - Kommentar i egen blok 154
 - Funktioner ved editering af kommentarer 155
- 4.2 Inddeling af programmer 156
 - Definition, anvendelsesmulighed 156
 - Vis inddelings-vindue/skift aktivt vindue 156
 - Indføje inddelings-blok i program-vindue (til venstre) 156
 - Vælge blokke i inddelings-vindue 156
- 4.3 Lommeregneren 157
 - Betjening 157
- 4.4 Programmerings-grafik 158
 - Programmerings-grafik medføre/ikke medføre 158
 - Fremstilling af programmerings-grafik for et bestående program 158
 - Ind og udblænding af blok-numre 159
 - Sletning af grafik 159
 - Udsnitsforstørrelse eller -formindskelse 159
- 4.5 3D-liniegrafik (FCL2-funktion) 160
 - Anvendelse 160
 - Funktioner for 3D-liniegrafik 160
 - Fremhæve NC-blokke i grafikken med farve 162
 - Ind og udblænding af blok-numre 162
 - Sletning af grafik 162
- 4.6 Direkte hjælp ved NC-fejlmeldinger 163
 - Vise fejlmeldinger 163
 - Hjælp visning 163
- 4.7 Liste over alle tænkelige fejlmeldinger 164
 - Funktion 164
 - Vise fejlliste 164
 - Vindues-indhold 165
 - Kalde hjælpesystemet TNCguide 166
 - Generere servicefiler 167
- 4.8 Kontekstsensitivt hjælpesystem TNCguide (FCL3-Funktion) 168
 - Anvendelse 168
 - At arbejde med TNCguide'en 169
 - Downloade aktuelle hjælpefiler 173

5 Programmering: Værktøjer 175

5.1 Værktøjshenførte indlæsninger	176
Tilspænding F	176
Spindelomdrejningstal S	177
5.2 Værktøjs-data	178
Forudsætning for værktøjs-korrektur	178
Værktøjs-nummer, værktøjs-navn	178
Værktøjs-længde L	178
Værktøjs-radius R	178
Delta-værdier for længder og radier	179
Indlæse værktøjs-data i et program	179
Indlæsning af værktøjs-data i tabellen	180
Værktøjsholder-kinematik	190
Overføre enkelte værktøjsdata fra en ekstern PC	191
Plads-tabel for værktøjs-veksler	192
Kald af værktøjs-data	195
Værktøjsveksel	197
Værktøjs-brugstest	200
Værktøjs-styring (software-option)	203
5.3 Værktøjs-korrektur	211
Introduktion	211
Værktøjs-længdekorrektur	211
Værktøjs-radiuskorrektur	212



6 Programmering: Kontur programmering 215

- 6.1 Værktøjs-bevægelser 216
 - Banefunktioner 216
 - Fri kontur-programmering FK 216
 - Hjælpefunktioner M 216
 - Underprogrammer og programdel-gentagelser 216
 - Programmering med Q-parametre 216
- 6.2 Grundlaget for banefunktioner 217
 - Programmere en værktøjsbevægelse for en bearbejdning 217
- 6.3 Tilkøre og frakøre kontur 221
 - Oversigt: Baneformer for tilkørsel og frakørsel af kontur 221
 - Vigtige positioner ved til- og frakørsel 222
 - Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT 224
 - Tilkørsel på en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN 224
 - Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT 225
 - Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retlinie-stykke: APPR LCT 226
 - Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT 227
 - Frakørsel på en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN 227
 - Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT 228
 - Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: DEP LCT 228
- 6.4 Banebevægelser - retvinklede koordinater 229
 - Oversigt over banefunktionerne 229
 - Retlinie L 230
 - Indføj affasning mellem to retlinier 231
 - Hjørne-runding RND 232
 - Cirkelmidtpunkt CCI 233
 - Cirkelbane C om cirkelmidtpunkt CC 234
 - Cirkelbane CR med fastlagt radius 235
 - Cirkelbane CT med tangential tilslutning 237
- 6.5 Banebevægelser – polarkoordinater 242
 - Oversigt 242
 - Polarkoordinat-oprindelse: Pol CC 243
 - Retlinie LP 243
 - Cirkelbane CP om pol CC 244
 - Cirkelbane CTP med tangential tilslutning 245
 - Skruelinie (Helix) 246

6.6 Banebevægelser – Fri kontur-programmering FK	250
Grundlaget	250
Grafik ved FK-programmering	252
Konvertere FK-programmer til klartext-dialog-programmer	253
Åbne en FK-dialog	254
Pol for FK-programmering	255
Fri programmering af retlinie	255
Cirkelbane frit programmeret	256
Indlæsemuligheder	256
Hjælpepunkter	260
Relativ-henføring	261



7 Programmering: Dataovertagelse fra DXF-filer eller Klartext-Kontur 269

- 7.1 Forarbejde DXF-filer (software-option) 270
 - Anvendelse 270
 - Åbne DXF-fil 271
 - Grundindstillinger 272
 - Indstille Layer 273
 - Fastlægge henføningspunkt 274
 - Vælge og gemme en kontur 276
 - Vælge og gemme bearbejdningspositioner 279
 - Zoom-funktion 285
- 7.2 Dataoverførsel fra Klartext-dialog-programmer 286
 - Anvendelse 286
 - Åben Klartext-Dialogfil 286
 - Fastlæg henføningspunkt, Vælge og gemme en kontur 287

8.1 Kendetegne underprogrammer og programdel-gentagelser	290
Label	290
8.2 Underprogrammer	291
Arbejds måde	291
Programmerings-anvisninger	291
Programmering af et underprogram	291
Kald af et underprogram	292
8.3 Programdel-gentagelser	293
Label LBL	293
Arbejds måde	293
Programmerings-anvisninger	293
Programmering af programdel-gentagelser	293
Kald af programdel-gentagelse	293
8.4 Vilkårligt program som underprogram	294
Arbejds måde	294
Programmerings-anvisninger	294
Kald af et vilkårligt program som underprogram	294
8.5 Sammenkædninger	296
Sammenkædningsarter	296
Sammenkædningsdybde	296
Underprogram i underprogram	297
Gentage programdel-gentagelser	298
Underprogram gentagelse	299
8.6 Programmerings-eksempler	300



9 Programmering: Q-parametre 307

- 9.1 Princip og funktionsoversigt 308
 - Programmeringsanvisninger 310
 - Kald af Q-parameter-funktioner 311
- 9.2 Delefamilien – Q-parametre i stedet for talværdier 312
 - Anvendelse 312
- 9.3 Beskrivelse af konturer med matematiske funktioner 313
 - Anvendelse 313
 - Oversigt 313
 - Programmering af grundregnearter 314
- 9.4 Vinkelfunktioner (trigonometri) 315
 - Definitioner 315
 - Programmering af vinkelfunktioner 316
- 9.5 Cirkelberegninger 317
 - Anvendelse 317
- 9.6 Betingede spring med Q-parametre 318
 - Anvendelse 318
 - Ubetingede spring 318
 - Programmeringer af betingede spring 319
 - Anvendte forkortelser og begreber 319
- 9.7 Kontrollere og ændre Q-parametre 320
 - Fremgangsmåde 320
- 9.8 Øvrige funktioner 321
 - Oversigt 321
 - FN 14: ERROR: Udlæs fejlmeldinger 322
 - FN 15: PRINT: Udlæs tekst eller Q-parameter-værdier 326
 - FN 16: F-PRINT: Formateret udlæsning af tekst og Q-parameter-værdier 327
 - FN 18: SYS-DATUM READ: Læs systemdata 332
 - FN 19: PLC: Overfør værdier til PLC'en 339
 - FN 20: WAIT FOR: NC og PLC synkronisering 340
 - FN 25: PRESET: Fastlæg nyt henføringsskridt 342
- 9.9 Indlæs formel direkte 343
 - Indlæsning af formel 343
 - Regneregler 345
 - Indlæse-eksempel 346



9.10	String-parameter	347
	Funktioner for stringforarbejdning	347
	Tildele string-parametre	348
	Sammenkæde string-parametre	349
	Konvertere en numerisk værdi til en string-parameter	350
	Kopiere en delstring fra en string-parameter	351
	Kopiere systemdata i en string-parameter	352
	Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi	354
	Teste en string-parameter	355
	Fremskaffe længden af en string-parameter	356
	Sammenligne alfabetisk rækkefølge	357
9.11	Forbelagte Q-parametre	358
	Værdier fra PLC'en: Q100 til Q107	358
	WMAT-blok: QS100	358
	Aktiv værktøjs-radius: Q108	358
	Værktøjsakse: Q109	359
	Spindeltilstand: Q110	359
	Kølemiddelforsyning: Q111	359
	Overlappingsfaktor: Q112	359
	Målangivelser i et program: Q113	360
	Værktøjs-længde: Q114	360
	Koordinater efter tastning under programafvikling	360
	Akt.-Sollværdi-afvigelse ved automatisk værktøjs-opmåling med TT 130	361
	Transformation af bearbejdningsplanet med emne-vinklen: Koordinater beregnet af TNC'en for drejeaksen	361
	Måleresultater fra tastsystem-cykler (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler)	362
9.12	Programmerings-eksempler	364



10 Programmering: Hjælpe-funktioner 371

- 10.1 Indlæsning af hjælpe-funktioner M og STOP 372
 - Grundlaget 372
- 10.2 Hjælpe-funktioner for programafviklings-kontrol, spindel og kølemiddel 373
 - Oversigt 373
- 10.3 Hjælpe-funktioner for koordinatangivelser 374
 - Programmere maskinhenførte koordinater: M91/M92 374
 - Aktivere det sidst fastlagte henførigspunkt: M104 376
 - Kørsel til positioner i et utransformeret koordinat-system med transformeret bearbejdningsplan: M130 376
- 10.4 Hjælpe-funktioner for baneforholdene 377
 - Hjørne overgange: M90 377
 - Indføje en defineret rundingscirkel mellem retlinier: M112 377
 - Punkter ved afvikling af ikke korrigerede retlinieblokke tilgodeses ikke: M124 378
 - Bearbejdning af små konturtrin: M97 379
 - Komplet bearbejdning af åbne konturhjørner: M98 381
 - Tilspændingsfaktor for indstiksbevægelser: M103 382
 - Tilspænding i millimeter/spindel-omdrejning: M136 383
 - Tilspændingshastighed ved cirkelbuer: M109/M110/M111 384
 - Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120 385
 - Overlejr håndhjuls-positionering under programafviklingen: M118 387
 - Kørsel væk fra konturen i værktøjsakse-retning: M140 388
 - Undertrykke tastsystem-overvågning: M141 389
 - Slette modale programinformationer: M142 390
 - Slette grunddrejning: M143 390
 - Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148 391
 - Undertrykke endekontaktmelding: M150 392
- 10.5 Hjælpe-funktioner for laser-skæremaskiner 393
 - Princip 393
 - Direkte udlæsning af programmeret spænding: M200 393
 - Spænding som en funktion af strækningen: M201 393
 - Spænding som funktion af hastigheden: M202 394
 - Udlæsning af spændingen som funktion af tiden (tidsafhængig rampe): M203 394
 - Udlæsning af spænding som funktion af tiden (tidsafhængig impuls): M204 394

11 Programmering: Specialfunktioner 395

- 11.1 Oversigt over specialfunktioner 396
 - Hovedmenu sprcialfunktioner SPEC FCT 396
 - Menu programforlæg 397
 - Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger 397
 - Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger 398
 - Definere forskellige klartext-funktioner 398
 - Menu programmeringshjælp 399
- 11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Software-Option) 400
 - Funktion 400
 - Kollisionsovervågning i de manuelle driftsarter 402
 - Kollisionsovervågning i automatikdrift 403
 - Grafisk fremstilling af beskyttelsesrummet (FCL4-Funktion) 404
 - Kollisionsovervågning i driftsart program-test 405
- 11.3 Spændejernsovervågning (software-option DCM) 406
 - Grundlaget 406
 - Spændejernsskabeloner 407
 - Parametrisere spændejern: FixtureWizard 407
 - Placere spændejern på maskinen 409
 - Ændre spændejern 410
 - Fjerne spændejern 410
 - Kontrollere positionen af det kalibrerede spændejern 411
 - Styre opspændinger 413
- 11.4 Værktøjsholder-styring (software-option DCM) 416
 - Grundlaget 416
 - Værktøjsholder-modeller 416
 - Parametrisere værktøjsholder: ToolHolderWizard 417
 - Fjerne værktøjsholder 418
- 11.5 Globale program-indstillinger (software-option) 419
 - Anvendelse 419
 - Tekniske forudsætninger 421
 - Funktion aktivere/deaktivere 422
 - Grunddrejning 424
 - Skifte Akser 425
 - Overlappet spejling 426
 - Yderligere, additiv nulpunkt-forskydning 426
 - Spærring af akser 427
 - Overlappet drejning 427
 - Tilspændings-override 427
 - Håndhjuls-overlejring 428
 - Limit-plan 430



11.6	Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)	434
	Anvendelse	434
	Definere AFC-grundindstillinger	436
	Gennemføre læresnit	438
	AFC aktivere/deaktivere	441
	Protokolfil	442
	Overvåge værktøjsbrud/værktøjsslitage	444
	Overvåge spindelbelastning	444
11.7	Aktiv vibrations-dæmpning ACC (Software-Option)	445
	Anvendelse	445
	AFC aktivere/deaktivere	445
11.8	Generere et baglæns-program	446
	Funktion	446
	Forudsætninger for programmet der skal omdannes	447
	Anvendelseseksempel	448
11.9	Filtrere konturer (FCL 2-funktion)	449
	Funktion	449
11.10	Filfunktioner	451
	Anvendelse	451
	Definere filoperationer	451
11.11	Definere koordinat-transformationer	452
	Oversigt	452
	TRANS DATUM AXIS	452
	TRANS DATUM TABLE	453
	TRANS DATUM RESET	454
	Definere programkald	455
11.12	smartWizzard	456
	Anvendelse	456
	Indfør ENHED	457
	Editor ENHED	458
11.13	Fremstille tekst-filer	459
	Anvendelse	459
	Åbne og forlade tekst-fil	459
	Tekst editering	460
	Slette og igen indføje tegn, ord og linier	461
	Bearbejdning af tekstblokke	462
	Finde tekstdele	463

11.14 Arbejde med skæredata-tabeller	464
Anvisning	464
Anvendelsesmuligheder	464
Tabeller for emne-materialer	465
Tabeller for værktøjs-skærmaterialer	466
Tabeller for skærddata	466
Ndvendige angivelser i værktøjs-tabel	467
Fremgangsmåde ved arbejde med automatisk omdr.tal-/tilsp.-beregning	468
Dataoverføring af snitdata-tabeller	469
Konfigurations-fil TNC.SYS	469
11.15 Frit definerbare tabeller	470
Grundlaget	470
Anlægge frit definerbare tabeller	470
Ændre tabelformat	471
Skifte mellem tabel- og formularbillede	472
FN 26: TABOPEN: Åbning af frit definerbar tabel	473
FN 27: TABWRITE: Beskrive en frit definerbar tabel	474
FN 28: TABREAD: Læse en frit definerbar tabel	475



12 Programmering: Fleraksebearbejdning 477

- 12.1 Funktioner for fleraksebearbejdning 478
- 12.2 PLANE-funktionen: Transformerung af bearbejdningsplan (software-option 1) 479
 - Introduktion 479
 - Definere PLANE-funktion 481
 - Positions-visning 481
 - Tilbagestille PLANE-funktion 482
 - Definere bearbejdningsplan over rumvinkel: PLANE SPATIAL 483
 - Definere bearbejdningsplan med projektionsvinkel: PLANE PROJECTED 485
 - Definere bearbejdningsplan med eulervinkel: PLANE EULER 487
 - Definere bearbejdningsplan med to vektorer: PLANE VECTOR 489
 - Definere bearbejdningsplan med tre punkter: PLANE POINTS 491
 - Definere Bearbejdningsplan med en enkelt, inkremental rumvinkel: PLANE RELATIVE 493
 - Bearbejdningsplan med aksevinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-funktion) 494
 - Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion 496
- 12.3 Dykfræsning i det transformerede plan 501
 - Funktion 501
 - Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse 501
 - Dykfræsning med normalvektorer 502
- 12.4 FUNCTION TCPM (software-option 2) 503
 - Funktion 503
 - Definere FUNCTION TCPM 504
 - Virkemåden af den programmerede tilspænding: 504
 - Fortolkning af de programmerede drejeakse-koordinater 505
 - Interpolationsart mellem start- og slutposition: 506
 - Tilbagestille FUNCTION TCPM 507
- 12.5 Hjelpe-funktioner for drejeakser 508
 - Tilspænding i mm/min ved drejeakserne A, B, C: M116 (Software-Option 1) 508
 - Køre drejeakser vejoptimeret: M126 509
 - Reducere visning af drejeakser til en værdi under 360°: M94 510
 - Automatisk korrektur af maskingeometri ved arbejde med svingakser: M114 (Software-Option 2) 511
 - Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Software-Option 2) 513
 - Præcist stop på hjørne med ikke tangential overgang: M134 516
 - Valg af svingakse: M138 516
 - Hensyntagen til maskin-kinematik'en i AKT/SOLL-positioner ved blokenden: M144 (software-option 2) 517



12.6 Tredimensional værktøjs-korrektur (software-option 2)	518
Introduktion	518
Definition af en normeret vektor	519
Tilladte værktøjs-former	520
Anvende andre værktøjer: Delta-værdier	520
3D-korrektur uden værktøjs-orientering	521
Face Milling: 3D-korrektur uden og med værktøjs-orientering	521
Peripheral Milling: 3D-radiuskorrektur med værktøjs-orientering	523
Indgrebsvinkelafhængig 3D-værktøjs-radiuskorrektur (software-option 3D-ToolComp)	525
12.7 Banebevægelser – spline-interpolation (software-option2)	529
Anvendelse	529



13 Programmering: Palette-styring 533

- 13.1 Palette-styring 534
 - Anvendelse 534
 - Vælge palette-tabel 536
 - Forlade palette-fil 536
 - Palettehenføringsspunkt-styring med palettepreset-tabellen 537
 - Afvikle palette-fil 539
- 13.2 Palettedrift med værktøjsorienteret bearbejdning 540
 - Anvendelse 540
 - Vælge palette-fil 545
 - Indrette en palette-fil med en indlæseformular 545
 - Afvikling af den værktøjsorienterede bearbejdning 550
 - Forlade palette-fil 551
 - Afvikle palette-fil 552



14 Manuel drift og opretning 553

- 14.1 Indkobling, udkobling 554
 - Indkobling 554
 - Udkobling 556
- 14.2 Kørsel med maskinakserne 557
 - Anvisning 557
 - Køre akse med de eksterne retningspænder 557
 - Skridtvis positionering 558
 - Kørsel med elektroniske håndhjul 559
- 14.3 Spindelomdr. tal S, tilspænding F og hjælpefunktion M 569
 - Anvendelse 569
 - Indlæsning af værdier 569
 - Ændre spindelomdrejningstal og tilspænding 570
- 14.4 Henføringspunkt fastlægges uden tasteresystem 571
 - Anvisning 571
 - Forberedelse 571
 - Fastlæg henføringspunkt med aksetaster 572
 - Henføringspunkt-styring med preset-tabellen 573
- 14.5 Anvend tasteresystem 580
 - Oversigt 580
 - Vælg tasteresystem-cyklus 581
 - Protokollering af måleværdier fra tasteresystem-cykler 581
 - Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel 582
 - Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel 583
 - Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen 584
- 14.6 kalibrere tasteresystemet 585
 - Introduktion 585
 - Kalibrering af den aktive længde 585
 - Kalibrere den aktive radius og udjævne tasteresystem-centerforskydningen 586
 - Visning af kalibreringsværdier 586
 - Styre flere blokke af kalibreringsdata 587
- 14.7 Kompensere emne-skråflade med tasteresystem 588
 - Introduktion 588
 - Fremskaffe grunddrejning med 2 punkter 590
 - Fremskaffe grunddrejning med 2 borer/tapper 592
 - Emne opretning med 2 punkter 593



14.8	Henføringsspunkt fastlægges med tasteresystem	594
	Oversigt	594
	Henføringsspunkt-fastlæggesse i en vilkårlig akse	594
	Hjørne som henføringsspunkt – overfør punkter, som blev tastet for grunddrejningen	595
	Hjørne som henføringsspunkt - overfør ikke punkter, som blev tastet for grunddrejningen	595
	Cirkelmidtpunkt som henføringsspunkt	596
	Midterakse som henføringsspunkt	597
	Fastlæg henføringsspunkter for boringer/runde tappe	598
	Opmåle emner med tasteresystem	599
	Bruge tastfunktioner med mekaniske tastere eller måleure	602
14.9	Transformere bearbejdningsplan (software-option 1)	603
	Anvendelse, arbejdsmåde	603
	Kørsel til referencepunkter med transformerede akser	605
	Henføringsspunkt-fastlæggesse i et transformeret system	605
	Henføringsspunkt-fastlæggesse ved maskiner med rundbord	605
	Henføringsspunkt-fastlæggesse ved maskiner med hovedskift-systemer	606
	Positionsvisning i et transformeret system	606
	Begrænsninger ved transformation af bearbejdningsplan	606
	Aktivere manuel transformering	607
	Fastlæg den aktuelle værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning (FCL2-funktion)	608

15 Positionering med manuel indlæsning 609

- 15.1 Programmere og afvikle enkle bearbejdninger 610
 - Anvende positionering med manuel indlæsning 610
 - Sikre eller slette programmer fra \$MDI 613



16 Program-test og programafvikling 615

- 16.1 Grafik 616
 - Anvendelse 616
 - Oversigt: Billeder 618
 - Set fra oven 618
 - Fremstilling i 3 planer 619
 - 3D-fremstilling 620
 - Udsnits-forstørrelse 623
 - Gentage en grafisk simulering 624
 - Vise værktøj 624
 - Fremskaffe bearbejdningstiden 625
- 16.2 Funktioner for programvisning 626
 - Oversigt 626
- 16.3 Program-test 627
 - Anvendelse 627
- 16.4 Programafvikling 633
 - Anvendelse 633
 - Udføre et bearbejdnings-program 634
 - Afbryde en bearbejdning 635
 - Kørsel med maskinakserne under en afbrydelse 637
 - Fortsætte programafviklingen efter en afbrydelse 638
 - Vilkårlig indtræden i programmet (blokforløb) 639
 - Gentilkørsel til konturen 642
- 16.5 Automatisk programstart 643
 - Anvendelse 643
- 16.6 Overspringe blokke 644
 - Anvendelse 644
 - Slette "/"-tegnet 644
- 16.7 Valgfrit programafviklings-stop 645
 - Anvendelse 645

17 MOD-funktioner 647

- 17.1 Vælg MOD-funktion 648
 - Valg af MOD-funktioner 648
 - Ændring af indstillinger 648
 - Forlade MOD-funktioner 648
 - Oversigt over MOD-funktioner 649
- 17.2 Software-numre 650
 - Anvendelse 650
- 17.3 Indlæse nøgletal 651
 - Anvendelse 651
- 17.4 Indlægge service-pakke 652
 - Anvendelse 652
- 17.5 Indretning af datainterface 653
 - Anvendelse 653
 - Indrette RS-232-interface 653
 - Indretning af RS-422-interface 653
 - Vælg DRIFTSART for eksternt udstyr 653
 - Indstilling af BAUD-RATE 653
 - Anvisning 654
 - Software for dataoverførsel 655
- 17.6 Ethernet-interface 657
 - Introduktion 657
 - Tilslutnings-muligheder 657
 - Forbinde iTNC'en direkte med en Windows PC 658
 - Konfigurere TNC'en 660
- 17.7 Konfigurere PGM MGT 668
 - Anvendelse 668
 - Ændre indstilling PGM MGT 668
 - Afhængige filer 669
- 17.8 Maskinspecifikke brugerparametre 670
 - Anvendelse 670
- 17.9 Fremstille råemne i arbejdsrummet 671
 - Anvendelse 671
 - Dreje hele fremstillingen 673



17.10	Vælge positions-visning	674
	Anvendelse	674
17.11	Vælge målesystem	675
	Anvendelse	675
17.12	Vælge programmeringssprog for \$MDI	676
	Anvendelse	676
17.13	Aksevalg for L-blok-generering	677
	Anvendelse	677
17.14	Indlæsning af kørselsområde-begrænsninger, nulpunkt-visning	678
	Anvendelse	678
	Arbejde uden kørselsområde-begrænsning	678
	Fremskaffelse og indlæsning af maksimalt kørselsområde	678
	Henføringspunkt-visning	679
17.15	Vise HJÆLP-filer	680
	Anvendelse	680
	Valg af HJÆLP-FILER	680
17.16	Vise driftstider	681
	Anvendelse	681
17.17	Teste datamedie	682
	Anvendelse	682
	Gennemføre datamedietest	682
17.18	Indstille systemtid	683
	Anvendelse	683
	Foretage indstillinger	683
17.19	Teleservice	684
	Anvendelse	684
	Teleservice kalde/afslutte	684
17.20	Ekstern adgang	685
	Anvendelse	685
17.21	Host computer-drift	687
	Anvendelse	687
17.22	Konfigurere trådløst håndhjul HR 550 FS	688
	Anvendelse	688
	Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder	688
	Indstille radiokanalen	689
	Indstille sendestyrken	690
	Statistik	690



18 Tabeller og oversigter 691

- 18.1 Generelle brugerparametre 692
 - Indlæsemuligheder for maskin-parametre 692
 - Valg af generelle brugerparametre 692
 - Liste med de generelle brugerparametre 693
- 18.2 Stikforbindelser og tilslutningskabler for datainterface 709
 - Interface V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-apparater 709
 - Fremmed udstyr 710
 - Interface V.11/RS-422 711
 - Ethernet-interface RJ45-hunstik 711
- 18.3 Tekniske informationer 712
- 18.4 Skifte buffer-batterier 721



19 iTNC 530 med Windows XP (Option) 723

- 19.1 Introduktion 724
 - Slutbruger-licensaftale (EULA) for Windows XP 724
 - Generelt 724
 - Ændringer på forinstalleret Windows-system 725
 - Tekniske data 726
- 19.2 Start iTNC 530-anvendelsen 727
 - Windows-anmeldelse 727
- 19.3 Netværk-indstillinger 729
 - Forudsætning 729
 - Tilpasse indstillinger 729
 - Adgangsstyring 730
- 19.4 Detaljer ved fil-styringen 731
 - Drev i iTNC 731
 - Data-overførsel til iTNC 530 732





1

**Første skridt med
iTNC 530**



1.1 Oversigt

Dette kapitel skal hjælpe TNC-begynderen, til hurtigt at finde sig tilrette med betjeningen af TNC'en. Nærmere informationer om det pågældende tema finder De i den tilhørende beskrivelse, der altid bliver henvist til.

Følgende temaer bliver behandlet i dette kapitel:

- Indkobling af maskinen
- Programmere den første del
- Grafisk teste den første del
- Indrette værktøjer
- Indrette emne
- Afvikle det første program



1.2 Indkobling af maskinen

Kvittere en strømafbrydelse og kørsel til referencepunkter



Indkoblingen og kørsel til referencepunkterne er en maskinafhængig funktion. Vær også opmærksom på Deres maskinhåndbog.

- Indkoble spændingsforsyningen for TNC og maskine: TNC'en starter driftssystemet. Dette forløb kan vare nogle minutter. Herefter viser TNC'en i toplinien på billedskærmen dialogen strømafbrydelse

CE

- Tryk tasten CE: TNC'en oversætter PLC-programmet

I

- Indkoble styrespændingen: TNC'en kontrollerer funktionen for NØDSTOP og skifter til funktionen referencepunkt kørsel


I

- Overkør referencepunkter i den angivne rækkefølge: For hver akse trykkes den eksterne START-taste. Hvis De har absolutte længde- og vinkelmåleudstyr på Deres maskine, bortfalder kørslen til referencepunkterne

TNC'en er nu driftsklar og befinder sig i driftsarten **manuel drift**.

Detaljerede informationer om dette tema

- Referencepunkt kørsel: Se "Indkobling", side 554
- Driftsarter: Se "Program-indlagring/editering", side 89

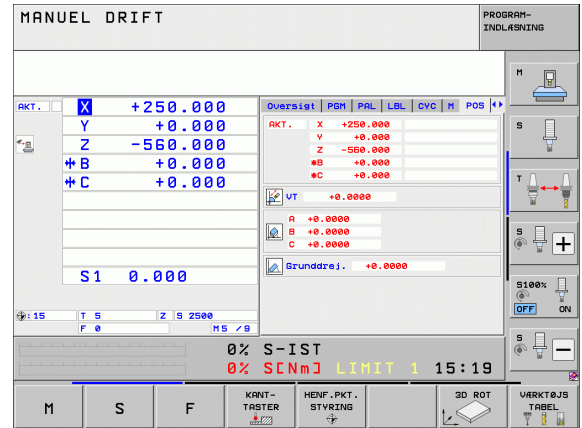

1.3 Den første del programmering

Vælg den rigtige driftsart

Programmer kan De udelukkende fremstille i driftsarten indlagring/editering:



- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **indlagring/editering**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter: Se "Program-indlagring/editering", side 89

De vigtigste betjeningslementer i TNC'en

Funktioner for dialogføring	Taste
Bekræft indlæsning og aktivér næste dialogspørgsmål	
Forbigå dialogspørgsmål	
Afslutte dialog for tidlig	
Afbryde dialog, forkast indlæsning	
Softkeys på billedskærmen, med hvilke De vælger funktion afhængig af den aktive driftstilstand	

Detaljerede informationer om dette tema

- Fremstille og ændre programmer: Se "Editering af program", side 118
- Tasteoversigt: Se "Betjeningslementer for TNC'en", side 2



Åbne et nyt program/fil-styring


PGM
MGT

- ▶ Tryk tasten PGM MGT: TNC'en åbner fil-styringen Fil-styringen i TNC'en er opbygget på lignende måde som fil-styringen på en PC med Windows Explorer. Med fil-styringen styrer De dataerne på TNC-harddisken
- ▶ De vælger med piltasterne mappen, i hvilken De vil åbne en ny fil
- ▶ De indlæser et filnavn med endelsen **.H**: TNC'en åbner så automatisk et program og spørger efter måleenheden for det nye program Vær opmærksom på begrænsningerne med hensyn til specialtegn i filnavne (se "Navne på filer" på side 126)
- ▶ Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMME: TNC'en starter automatisk råmnedefinitionen (se "Definere et råemne" på side 66)

TNC'en genererer automatisk den første og sidste blok i programmet. Disse blokke kan De herefter ikke mere ændre.

Detaljerede informationer om dette tema

- Fil-styring: Se "Arbejde med fil-styringen", side 127
- Fremstille et nyt program: Se "Åbne og indlæse programmer", side 111

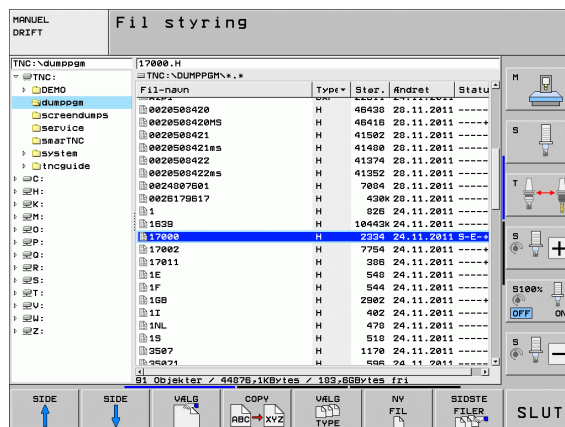

Definere et ræmne

Efter at De har åbnet et nyt program, starter TNC'en straks dialogen for indlæsning af ræmmedefinitionen. Som ræmne definerer De altid en kasse ved angivelse af MIN- og MAX-punkter, altid henført til det valgte henføringspunkt.

Efter at De har åbnet et nyt program, indleder TNC'en automatisk ræmne-definitionen og spørger efter de nødvendige ræmmedata:



- ▶ **Spindelakse Z?:** Indlæs den aktive spindelakse. Z er lagt bagved som forindstilling, overfør med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Min-Punkt?:** Indlæs den mindste X-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Min-Punkt?:** Indlæs den mindste Y-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Min-Punkt?:** Indlæs den mindste Z-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. -40, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Max-Punkt?:** Indlæs den største X-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. 100, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Max-Punkt?:** Indlæs den største Y-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. 100, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Def BLK FORM: Max-Punkt?:** Indlæs den største Z-koordinat til ræmnet henført til henføringspunktet, f.eks. 0, bekræft med tasten ENT: TNC'en afslutter dialogen

NC-blok eksempel

```
0 BEGIN PGM NY MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NY MM
```

Detaljerede informationer om dette tema

- Definere ræmne: (se side 113)

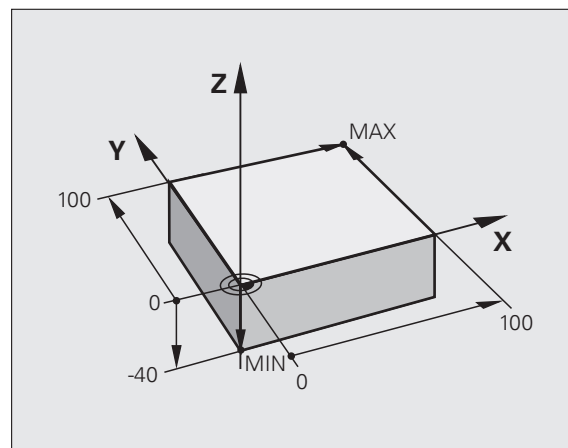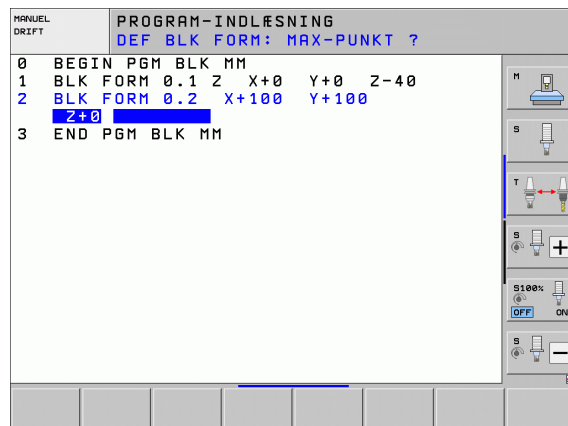

Programopbygning

Bearbejdningsprogrammer skal altid helst være opbygget på lignende måde. Det forbedrer oversigten, accelererer programmeringen og reducerer fejlkilder.

Anbefalet programopbygning ved enkle, konventionelle konturbearbejdninger

- 1 Kald værktøj, Definere værktøjsakse
- 2 Frikør værktøj
- 3 Forpositionere i bearbejdningsplanet i nærheden af konturstartpunktet
- 4 Forpositionere i værktøjsaksen over emnet eller lige som på dybden, om nødvendigt indkobles spindel/kølemiddel
- 5 Kør til konturen
- 6 Bearbejd konturen
- 7 Forlad konturen
- 8 Frikør værktøj, afslut program

Detaljerede informationer om dette tema

■ Konturprogrammering Se "Værktøjs-bevægelser", side 216

Anbefalet programopbygning ved enkle cyklusprogrammer

- 1 Kald værktøj, definere værktøjsakse
- 2 Frikør værktøj
- 3 Definere bearbejdningsposition
- 4 Definere bearbejdningscyklus
- 5 Kalde cyklus, indkoble spindel/kølemiddel
- 6 Frikør værktøj, afslut program

Detaljerede informationer om dette tema:

■ Cyklusprogrammering: Se bruger-håndbog cykler

Eksempel: Programopbygning konturprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM
```

Eksempel: Programopbygning cyklusprogrammering

```
0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM
```



Programmere en simpel kontur

Den i billedet til højre viste kontur skal fræses en omgang med en dybde på 5 mm. Råemne definitionen har De allerede fremstillet. Efter at De med en funktionstaste har åbnet en dialog, indlæser De alle de data TNC'en i toplinien på billedskærmen spørger efter.



- **Kalde værktøj:** De indlæser værktøjsdataerne. De bekræfter altid indlæsningen med tasten ENT, glem ikke værktøjsaksen



- **Frikøre værktøj:** De trykker den orange aksetaste Z, for at frikøre værktøjsaksen, og indlæse værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250 Bekræft med tasten ENT

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** Bekræft med tasten ENT: Kør i ilgang (FMAX)

- **Hjælpe-funktion M ?** bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- **Værktøjet forpositioneres i bearbejdningsplanet:** De trykker den orange aksetaste X og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -20

- De trykker den orange aksetaste Y og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -20 Bekræft med taste ENT.

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** Bekræft med tasten ENT: Kør i ilgang (FMAX)

- **Hjælpe-funktion M ?** bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok




- **Køre værktøj til dybden:** De trykker den orange aksetaste og indlæser værdien for positionen der skal køres til, f.eks. -5 Bekræft med tasten ENT

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** Indlæs positioneringstilspænding f.eks. 3000 mm/min, bekræft med tasten ENT

- **Hjælpe-funktion M ?** Indkoble spindel og kølemiddel, f.eks. M13, bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok

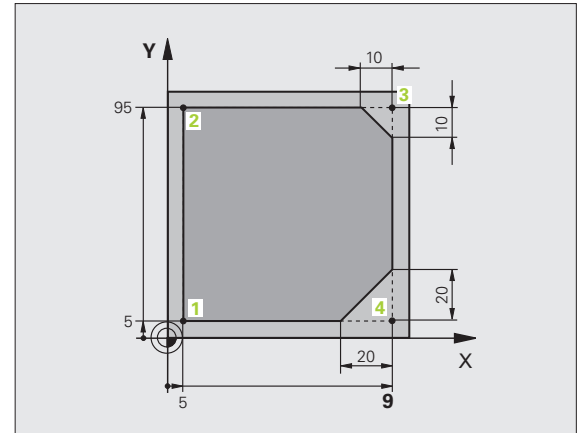



- Kør til kontur: De trykker tasten APPR/DEP: TNC'en indblænder en softkey-liste med til- og frakørselsfunktioner



- Vælg tilkørselsfunktion **APPR CT**: angiv koordinater til konturstartpunktet **1** i X og Y, f.eks. 5/5, bekræft med tasten ENT
- **Midtpunktsvinkel?** Indlæs tilkørselsvinkel, f.eks. 90°, bekræft med tasten ENT
- **Cirkelradius?** Indlæs tilkørselsradius f.eks. 8, bekræft med tasten ENT
- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** Bekræft med softkey RL: Aktivere radiuskorrektur til venstre for den programmerede kontur
- **Tilspænding F=?** Indlæs bearbejdningstilspænding f.eks. 700 mm/min, med tasten END gemmes indlæsningen



- Bearbejde kontur, kør til konturpunkt **2**: Det er nok at indlæse indlæsningen for de ændrede informationer, altså kun Y-koordinat 95 og med tasten END gemme indlæsningen



- Kør til konturpunkt **3**: X-koordinat 95 indlæses og med tasten END gemme indlæsningen



- Definere fase på konturpunkt **3**: Indlæs fasebredde 10 mm, gem med tasten END



- Kør til konturpunkt **4**: Y-koordinat 5 indlæses og med tasten END gemmes indlæsningen



- Definere fase på konturpunkt **4**: Indlæs fasebredde 20 mm, gem med tasten END



- Kør til konturpunkt **1**: X-koordinat 5 indlæses og med tasten END gemme indlæsningen



APPR
DEP



- ▶ Forlade kontur
- ▶ Vælg frakørselsfunktion DEP CT
- ▶ **Midtpunktsvinkel?** Indlæs frakørselsvinkel, f.eks. 90°, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Cirkelradius?** Indlæs frakørselsradius f.eks. 8, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Tilspænding F=?** Indlæs positioneringstilspænding f.eks. 3000 mm/min, gem med tasten ENT
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Udkoble kølemiddel, f.eks. **M9**, bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok
- ▶ Frikøre værktøj: De trykker den orange aksetaste Z, for at frikøre værktøjsaksen, og indlæse værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250 Bekræft med tasten ENT
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres
- ▶ **Tilspænding F=?** Bekræft med tasten ENT: Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Indlæs **M2** for programende, bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



Detaljerede informationer om dette tema

- **Komplet eksempel med NC-blokke:** Se "Eksempel: Retliniebevægelse og affasning kartesisk", side 238
- Fremstille et nyt program: Se "Åbne og indlæse programmer", side 111
- Konturer tilkøre/forlade Se "Tilkøre og frakøre kontur", side 221
- Kontur programmering: Se "Oversigt over banefunktionerne", side 229
- Programmerbare tilspændingsarter: Se "Mulige tilspændingsindlæsninger", side 116
- Værktøjs-radiuskorrektur: Se "Værktøjs-radiuskorrektur", side 212
- Hjælpe-funktioner M: Se "Hjælpe-funktioner for programafviklingskontrol, spindel og kølemiddel", side 373



Fremstille et cyklusprogram

De i billedet til højre viste boringer (dybde 20 mm) skal udføres med en standard borecyklus. Råmnedefinitionen har De allerede fremstillet.



- Kalde værktøj: De indlæser værktøjsdataerne. De bekræfter altid indlæsningen med tasten ENT, glem ikke værktøjsaksen



- Frikøre værktøj: De trykker den orange aksetaste Z, for at frikøre værktøjsaksen, og indlæse værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250 Bekræft med tasten ENT

- **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres

- **Tilspænding F=?** Bekræft med tasten ENT: Kør i ilgang (FMAX)

- **Hjælpe-funktion M ?** bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok



- Kald cyklusmenuen



- Vis borecykler



- Vælg standardborecyklus 200: TNC'en starter dialogen for cyklusdefinition. Indlæs alle de af TNC'en krævede parametre skridt for skridt, bekræft altid indlæsningen med tasten ENT. TNC'en viser i højre billedskærm yderligere en grafik, i hvilken den pågældende cyklusparameter er fremstillet

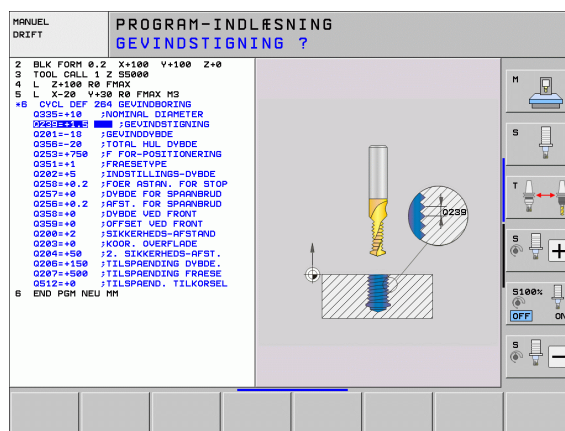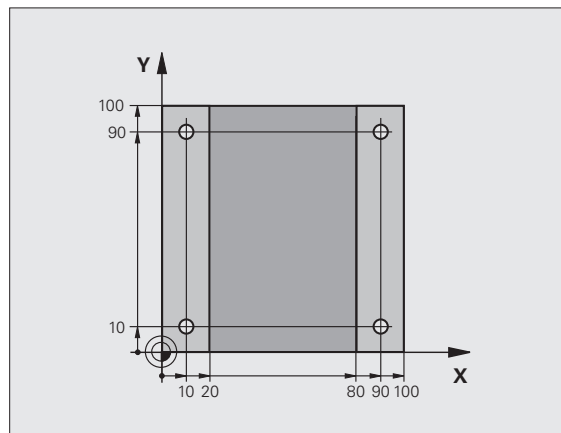

SPEC
FCT

KONTUR
+ PUNKT
BEARB.

PATTERN
DEF

PUNKT
+

CYCL
CALL

CVCLE
CALL
PAT

L
↺

- ▶ Kald menuen for specialfunktioner
- ▶ Vis funktionen for punktbearbejdningen
- ▶ Vælg mønsterdefinition
- ▶ Vælg punktindlæsning: De indlæser koordinaterne for de 4 punkter, bekræft altid med tasten ENT. Efter indlæsning af det fjerde punkt gemmes blokken med tasten END
- ▶ Vis menuen for definition af cyklus-kaldet
- ▶ Afvikle borecyklus'en på det definerede mønster:
- ▶ **Tilspænding F=?** bekræft med tasten ENT : Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Indkoble spindel og kølemiddel, f.eks. **M13**, bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok
- ▶ Frikøre værktøj: De trykker den orange aksetaste Z, for at frikøre værktøjsaksen, og indlæse værdien for positionen der skal køres til, f.eks. 250 Bekræft med tasten ENT
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr. ?** bekræft med tasten ENT: Ingen radiuskorrektur aktiveres
- ▶ **Tilspænding F=?** Bekræft med tasten ENT: Kør i ilgang (**FMAX**)
- ▶ **Hjælpe-funktion M ?** Indlæs **M2** for programenden, bekræft med tasten END: TNC'en gemmer den indlæste kørselsblok

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Definere bearbejdningspositioner
6 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus definition
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST.	
Q201=-20 ;DYBDE	
Q206=250 ;F DYBDEFREMRYK.	
Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE	
Q210=0 ;F.-TIDEN OPPE	
Q203=-10 ;KOOR. OVERFL.	
Q204=20 ;2. S.-AFSTAND	
Q211=0.2 ;DVÆLETID NEDE	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Spindel og kølemiddel ind, kald cyklus
8 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
9 END PGM C200 MM	

Detaljerede informationer om dette tema

- Fremstille et nyt program: Se "Åbne og indlæse programmer", side 111
- Cyklusprogrammering: Se bruger-håndbog cykler



1.4 Grafisk teste den første del

Vælg den rigtige driftsart

Test af programmer kan udelukkende ske i driftsarten program-test:



- ▶ Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **program-test**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: Se "Driftsarter", side 88
- Teste programmer: Se "Program-test", side 627

Vælg værktøjs-tabel for program-testen

Dette skridt skal De kun udføre, når De i driftsarten program-test endnu ingen værktøjs-tabel har aktiveret.



- ▶ Tryk tasten PGM MGT: TNC'en åbner fil-styringen



- ▶ Tryk softkey VÆLG TYPE: TNC'en viser en softkeymenu for valg af fil-typen der skal vises



- ▶ Tryk softkey VIS ALLE.: TNC'en viser alle gemte filer i højre vindue



- ▶ Skub det lyse felt mod venstre til bibliotekerne



- ▶ Skub det lyse felt til biblioteket **TNC:**



- ▶ Skub det lyse felt mod venstre til filerne




- ▶ Skub det lyse felt til filen TOOL.T (aktive værktøjs-tabel), overtag med tasten ENT: TOOL.T får status **S** og er dermed aktiv for program-testen



- ▶ Tryk tasten END: Forlad fil-styring

Detaljerede informationer om dette tema

- Værktøjs-styring: Se "Indlæsning af værktøjs-data i tabellen", side 180
- Teste programmer: Se "Program-test", side 627

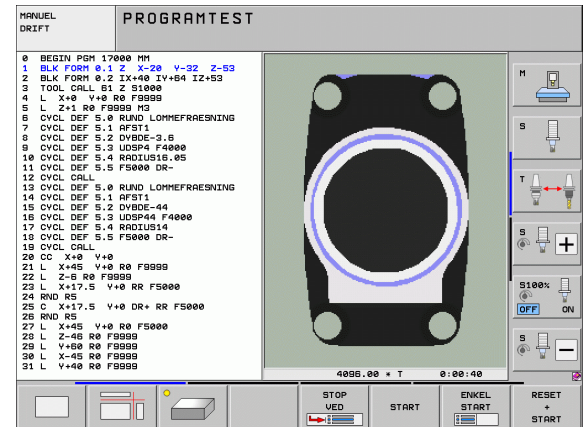

Vælg programmet, som De vil teste



- ▶ Tryk tasten PGM MGT: TNC'en åbner fil-styringen



- ▶ Tryk softkey SIDSTE FILER: TNC'en åbner et overblændingsvindue med de sidst valgte filer
- ▶ Med piltasten vælges programmet, som De vil teste, overtag med tasten ENT

Detaljerede informationer om dette tema

- Vælg program: Se "Arbejde med fil-styringen", side 127

Vælg billedskærm-opdeling og billede



- ▶ Tryk tasten for valg af billedskærm-opdeling: TNC'en viser i softkey-listen de disponible alternativer.



- ▶ Tryk softkey PROGRAM + GRAFIK: TNC'en viser i den venstre billedskærmmhalvdel programmet, i den højre billedskærmmhalvdel råemnet

- ▶ Pr. softkey vælges den ønskede billede



- ▶ Set fra oven



- ▶ Vis fremstilling i 3 planer



- ▶ Vis 3D-fremstilling

Detaljerede informationer om dette tema

- Grafikfunktioner: Se "Grafik", side 616
- Gennemføre program-test: Se "Program-test", side 627



Starte program-testen

RESET
+
START

- ▶ Tryk softkey RESET + START: TNC'en simulerer det aktive program, indtil en programmeret afbrydelse eller indtil enden af programmet

- ▶ Medens simuleringen kører, kan De med softkeys skifte billeder

STOP

- ▶ Tryk softkey STOP: TNC'en afbryder program-testen

START

- ▶ Tryk softkey START: TNC'en fortsætter program-testen efter en afbrydelse

Detaljerede informationer om dette tema

- Gennemføre program-test: Se "Program-test", side 627
- Grafikfunktioner: Se "Grafik", side 616
- Indstille testhastigheden: Se "Indstille hastigheden for program-testen", side 617



1.5 Indrette værktøjer

Vælg den rigtige driftsart

Værktøjer indretter De i driftsarten **manuel drift**:




- Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **manuel drift**

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: Se "Driftsarter", side 88

Forberede og opmåle værktøjer

- Opspænde de nødvendige værktøjer i den pågældende centrepatron
- Ved opmåling med eksternt værktøjs-forindstillingsudstyr: Opmål værktøjer, notér længde og radius eller overfør direkte med et overførselsprogram til maskinen
- Ved opmåling på maskinen: Lagring af værktøjer i en værktøjsveksler (se side 78)

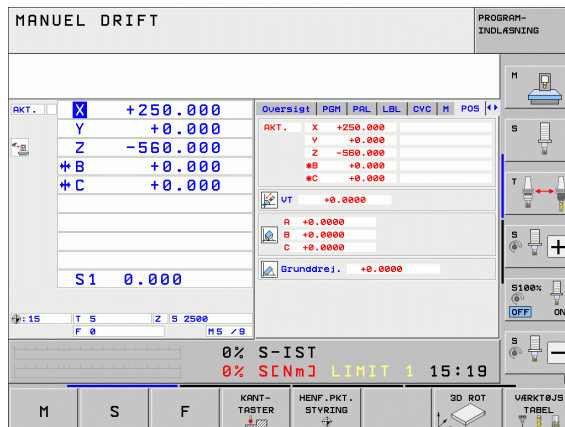

Værktøjs-tabellen TOOL.T

I værktøjs-tabellen TOOL.T (fast gemt under **TNC:**) gemmer De værktøjsdata som længde og radius, men også yderligere værktøjsspecifikke informationer, som TNC'en behøver for udførelsen af de mest forskelligartede funktioner.

For at indlæse værktøjsdata i værktøjs-tabellen TOOL.T, går De frem som følger:




- Vise værktøjstabellen: TNC'en viser værktøjs-tabellen i en tabelvisning



- Ændre værktøjs-tabellen: Sæt softkey EDITERING på IND
- Med piltasterne nedad eller opad vælger De værktøjs-nummeret, som De vil ændre
- Med piltasterne til højre eller til venstre vælges værktøjsdataerne, som De vil ændre
- Forlade værktøjs-tabellen: Tryk END

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: Se "Driftsarter", side 88
- Arbejde med værktøjs-tabellen: Se "Indlæsning af værktøjs-data i tabellen", side 180

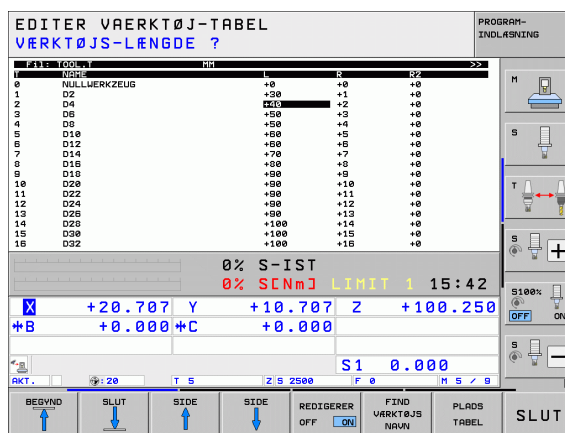

Plads-tabellen TOOL_P.TCH



Måden plads-tabellen fungerer på er maskinafhængig. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

I plads-tabellen TOOL_P.TCH (fast gemt under **TNC:**) fastlægger De, hvilke værktøjer Deres værktøjs-magasin er bestykket med.


For at indlæse data i plads-tabellen TOOL_P.TCH, går De frem som følger:



- Vise værktøjstabellen: TNC'en viser værktøjs-tabellen i en tabelvisning
- Vise pladstabellen: TNC'en viser plads-tabellen i en tabelvisning
- Ændre plads-tabellen: Sæt softkey EDITERING på IND
- Med piltasterne nedad eller opad vælger De plads-nummeret, som De vil ændre
- Med piltasterne til højre eller til venstre vælges dataerne, som De vil ændre
- Forlade plads-tabellen: Tryk END

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: Se "Driftsarter", side 88
- Arbejde med plads-tabellen: Se "Plads-tabel for værktøjs-veksler", side 192

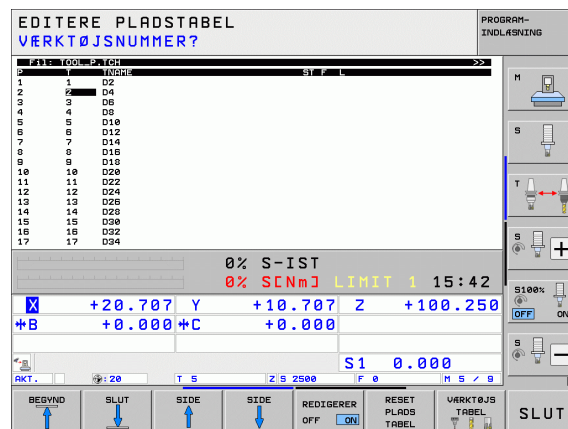

1.6 Indretning af emne

Vælg den rigtige driftsart

Emner indretterDe i driftsart **manuel drift** eller **el. håndhjul**



► Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsarten **manuel drift**

Detaljerede informationer om dette tema

■ Manuel drift: Se "Kørsel med maskinakserne", side 557

Opspænding af emnet

De opspænder emnet med en spændeindretning på maskinbordet. Hvis De har et 3D-tastesystem til rådighed på Deres maskine, så bortfalder den akseparallelle opretning af emnet

Hvis De ingen 3D-tastesystem har til rådighed, så skal D oprette emnet således, at er opspændt parallelt med maskinaksen.



Opretning af emne med 3D-tastesystem

- ▶ Indkoble tastesystem: I driftsart MDI (MDI = Manual Data Input) udføres en **TOOL CALL**-blok med angivelse af værktøjsaksen og herefter vælges igen driftsart **manuel drift** (i driftsart MDI kan De afvikle vilkårlige NC-blokke uafhængig af hinanden blokvis)



- ▶ Vælg tast-funktion: TNC'en viser i softkey-listen de disponible funktioner.



- ▶ Måle grunddrejning: TNC'en indblænder grunddrejningsmenuen. For registrering af grunddrejningen tages to punkter på en retlinie på emnet
- ▶ Tastesystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det første tastpunkt
- ▶ Pr. softkey vælges tast-retningen
- ▶ Tryk NC-start: Tastesystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Tastesystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det andet tastpunkt
- ▶ Tryk NC-start: Tastesystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Herefter viser TNC'en den fremskaffede grunddrejning
- ▶ Forlad menuen med tasten END, spørg efter overtagelse af grunddrejningen i preset-tabellen bekræft med tasten NO ENT (ikke overtage)

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsart MDI: Se "Programmere og afvikle enkle bearbejdninger", side 610
- Oprette emne: Se "Kompensere emne-skråflade med tastesystem", side 588

Henføringspunkt fastlægges med tasteresystem

- ▶ Indkoble tasteresystem: I driftsarten MDI udføres en **TOOL CALL**-blok med angivelse af værktøjsaksen og herefter vælges igen driftsart **manuel drift**



- ▶ Vælg tast-funktion: TNC'en viser i softkey-listen de disponible funktioner.



- ▶ Fastlæg henføringspunkt f.eks. på emnehjørnet: TNC'en spørger, om De vil overtage tastpunkterne fra den tidligere registrerede grunddrejning. Tryk tasten ENT, for at overtage punkter
- ▶ Positionér tasteresystemet i nærheden af det første tastpunkt på emnekanten, som ikke blev tastet for grunddrejningen
- ▶ Pr. softkey vælges tast-retningen
- ▶ Tryk NC-start: Tasteresystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Tasteresystemet forpositioneres med akseretningstasterne i nærheden af det andet tastpunkt
- ▶ Tryk NC-start: Tasteresystemet kører i den definerede retning, indtil det berører emnet og herefter automatisk igen tilbage til startpunktet
- ▶ Herefter viser TNC'en de fremskaffede koordinater til det fremskaffede hjørnepunkt



- ▶ Fastlægge 0: Tryk SOFTKEY FASTLÆG HENF.PKT.
- ▶ Forlade menuen med tasten END

Detaljerede informationer om dette tema

- Fastlægge henføringspunkter: Se "Henføringspunkt fastlægges med tasteresystem", side 594



1.7 Afvikle det første program

Vælg den rigtige driftsart

Afvikling af programmer kan De udføre enten i driftsart programafvikling enkeltblok eller i driftsarten programafvikling-blokfølge



- ▶ Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsart **programafvikling enkeltblok**, TNC'en afvikler programmet blok for blok. De skal bekræfte hver blok med tasten NC-start



- ▶ Tryk driftsart-tasten: TNC'en skifter til driftsart **programafvikling blokfølge**, TNC'en afvikler programmet efter NC-start indtil en programafbrydelse eller til enden.

Detaljerede informationer om dette tema

- Driftsarter i TNC'en: Se "Driftsarter", side 88
- Afvikle programmer: Se "Programafvikling", side 633

Vælg programmet, som De vil afvikle



- ▶ Tryk tasten PGM MGT: TNC'en åbner fil-styringen



- ▶ Tryk softkey SIDSTE FILER: TNC'en åbner et overblændingsvindue med de sidst valgte filer
- ▶ Om nødvendigt vælges med piltasterne programmet, som De vil afvikle, overtag med tasten ENT

Detaljerede informationer om dette tema

- Fil-styring: Se "Arbejde med fil-styringen", side 127


Starte program



- ▶ Tryk NC-start: TNC'en afvikler det aktive program

Detaljerede informationer om dette tema

- Afvikle programmer: Se "Programafvikling", side 633

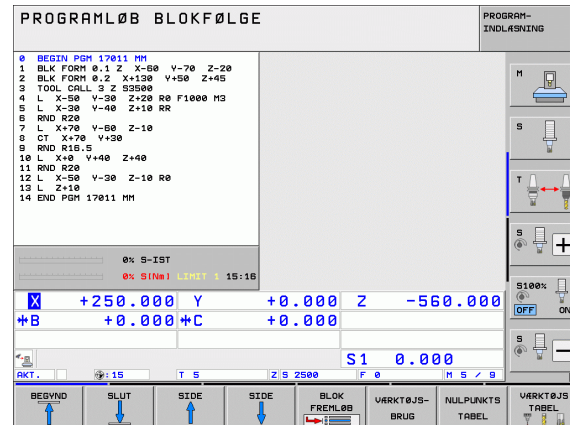



2

Introduktion



2.1 iTNC 530

HEIDENHAIN TNC'er er værkstedsorienterede banestyringer, med hvilke De kan programmere almindelige fræse- og borebearbejdninger direkte på maskinen i en let forståelig klartext-dialog. Den er lavet til brug på fræse- og boremaskiner såvel som bearbejdningscentre. iTNC 530 kan styre indtil 18 akser. Yderligere kan De program indstille vinkelpositionen for op til 2 spindeler.

På den integrerede harddisk kan De gemme vilkårligt mange programmer, også hvis De er fremstillet eksternt. Til hurtige beregninger kan De altid kalde en lommeregner.

Betjeningsfelt og billedskærmfremstilling er udlagt meget overskueligt, således at De hurtigt og let kan få fat i alle funktioner.

Programmering: HEIDENHAIN klartext-dialog smarT.NC og DIN/ISO

Program-fremstillingen er særdeles enkel i den brugervenlige HEIDENHAIN-klartext-dialog. En programmerings-grafik viser de enkelte bearbejdnings-skridt under programindlæsningen. Herudover er den frie kontur-programmering FK til stor hjælp, hvis der ikke foreligger en NC-korrekt tegning. Den grafiske simulering af emnebearbejdninger er mulig såvel under program-testen som også under programafviklingen.

For TNC-nybegyndere tilbyder driftsarten smarT.NC en særlig komfortabel mulighed, for hurtigt og uden større træning at fremstille strukturerede klartext-dialog-programmer. For smarT.NC'en står en separat bruger-dokumentation til rådighed.

Yderligere kan De også programmere TNC'en efter DIN/ISO eller i DNC-drift.

Et program kan også indlæses og testes, samtidig med at et andet program netop udfører en emnebearbejdning.

Kompatibilitet

TNC'en kan afvikle bearbejdnings-programmer, som er fremstillet på HEIDENHAIN-banestyringer fra TNC 150 B. Såfremt gamle TNC-programmer indeholder fabrikant-cykler, skal der i iTNC 530 gennemføres en tilpasning med PC-softwaren cyclus-design. Herfor skal De sætte Dem i forbindelse med maskinfabrikanten eller med HEIDENHAIN.



2.2 Billedskærm og betjeningsfelt

Billedskærmen

TNC'en bliver leveret med en 15 tommer TFT-fladbilledskærm.

1 Toplinie

Ved indkoblet TNC viser billedskærmen i toplinien de valgte driftsarter: Maskin-driftsarter til vnstre og programmerings-driftsarter til højre. I det store felt af toplinien står den driftsart, som billedskærmen er indstillet til: der vises dialogspørgsmål og meldetekster. (Undtagelse: Når TNC'en kun viser grafik

2 Softkeys

I nederste linie viser TNC'en yderligere funktioner i en softkey-liste. Disse funktioner vælger De med de underliggende taster. Til orientering viser den smalle bjælke direkte over softkey-listen antallet af softkey-lister, som kan vælges med de sorte piltaster i hver side. Den aktive softkey-liste vises som en oplyst bjælke.

3 Softkey-valgtaster

4 Skift mellem softkey-lister


5 Fastlæggelse af billedskærms-opdeling

6 Billedskærm-omskiftertaste for maskin- og programmerings-driftsarter

7 Softkey-taster for maskinfabrikant-softkeys.

8 Skifte softkey-lister for maskinfabrikant-softkeys

9 USB-indgang

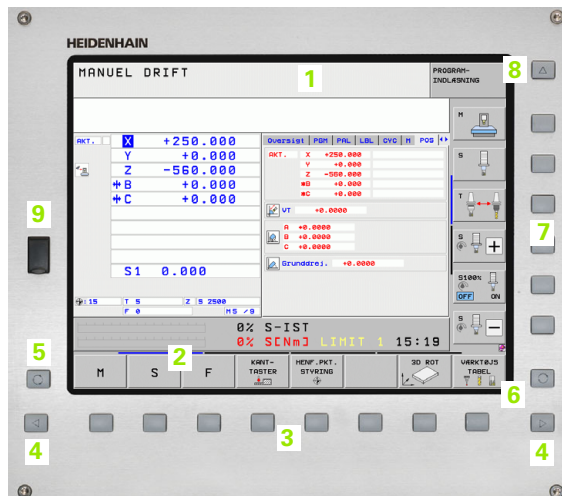

Fastlægge billedskærm-opdeling

Brugeren vælger opdelingen af billedskærmen: Således kan TNC'en f.eks. i driftsart program indlagring/editering vise programmet i venstre vindue, medens det højre vindue samtidig viser f.eks. en programmerings-grafik. Alternativt kan også i højre vindue vises program-inddelingen eller udelukkende programmet i ét stort vindue. Hvilke vinduer TNC'en kan vise, er afhængig af den valgte driftsart.

Fastlægge billedskærm- opdeling



Tryk på billedskærms-omskifteren: Softkey-listen viser de mulige billedskærms-opdelinger, se "Driftsarter", side 88



Vælg billedskærm-opdeling med softkey

Betjeningsfelt

TNC'en bliver leveret med forskellige betjeningsfelter. Billedet viser betjeningselementerne på betjeningsfeltet TE 730:

- 1 Alfa-tastatur for tekstindlæsning, filnavne og DIN/ISO-programmeringer
- To-processor-udgave: Yderligere taster for Windows-betjening
- 2 ■ Fil-styring
- Lommeregner
- MOD-funktion
- HJÆLP-funktion
- 3 Programmerings-driftsarter
- 4 Maskin-driftsarter
- 5 Åbning af programmerings-dialog
- 6 Pil-taster og springanvisning GOTO
- 7 Talindlæsning og aksevalg
- 8 Touchpad
- 9 smarT.NC-navigationstaster
- 10 USB-indgang

Funktionerne af de enkelte taster er sammenfattet på den første folde-ud-side.



Mange maskinfabrikanter anvender ikke HEIDENHAIN standard-betjeningsfeltet. I disse tilfælde vær da opmærksom på maskinhåndbogen.

Eksterne taster, som f.eks. NC-START eller NC-STOP, er ligeledes beskrevet i maskinhåndbogen.



2.3 Driftsarter


Manuel drift og El. håndhjul

Indretningen af maskinen sker i manuel drift. I denne driftsart lader maskinakserne sig positionere manuelt eller skridtvis, fastlæggelse af henføringsspunkt og drejning af bearbejdningsplan.

Driftsarten El. håndhjul understøtter den manuelle kørsel af maskinakserne med et elektronisk håndhjul HR.

Softkeys til billedskærm-opdeling (vælg som tidligere beskrevet)

Vindue	Softkey
Positioner	POSITION
Til venstre: Positioner, til højre: Status-display	POSITION +
Til venstre: Positioner, til højre: Aktive kollisionslegeme (FCL4-funktion)	POSITION +

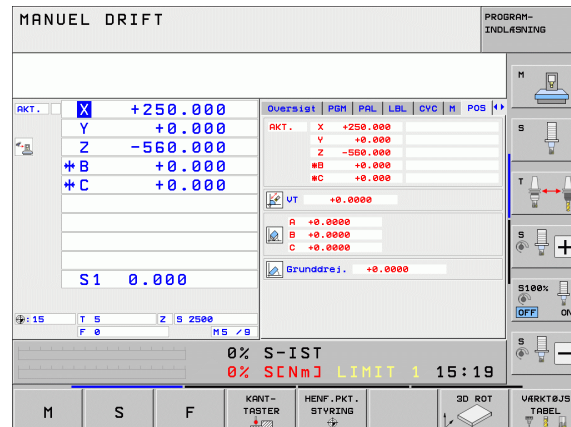


Positionering med manuel indlæsning

I denne driftsart kan man programmere enkle kørselsbevægelser, f.eks. for planfræsning eller forpositionering.

Softkeys for billedskærm-opdeling

vindue	Softkey
Program	PGM
Til venstre: Program, til højre: Status-display	PROGRAM +
Til venstre: Program, til højre: Aktive kollisionslegeme (FCL4-funktion). Når De har valgt dette billede, viser TNC'en en kollision med en rød indramning af grafikbilledet.	PROGRAM +

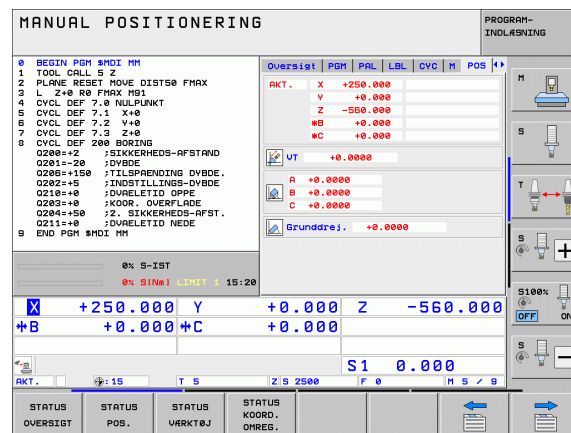

Program-indlagring/editering

Deres bearbejdnings-programmer fremstiller De i denne driftsart. Alsidig understøttelse og udvidelse ved programmering, tilbyder den fri kontur-programmering, de forskellige cykler og Q-parameter-funktioner. Om ønsket viser programmerings-grafikken eller 3D-liniegrafikken (FCL 2-funktion) den programmerede kørselsvej.

Softkeys for billedskærm-opdeling



vindue	Softkey
Program	PGM
til venstre: Program, til højre: Program-inddeling	PROGRAM OPDELING
Til venstre: Program, til højre: Programmerings-grafik	PROGRAM GRAFIK
Til venstre: Program, til højre: 3D-liniegrafik	PROGRAM 3D LINIER
3D-liniegrafik	3D-LINIER

Program-test

TNC'en simulerer programmer og programdele i driftsart program-test, f.eks. for at finde ud af geometriske uforeneligheder, manglende eller forkerte angivelser i programmet og beskadigelser af arbejdsområdet. Simuleringen bliver understøttet grafisk med forskellige billeder.

I forbindelse med software-optionen DCM (dynamisk kollisionsovervågning), kan De teste programmet for kollisioner. TNC'en tilgodeser hermed, som ved programafvikling, alle af maskinfabrikanten definerede maskinfaste komponenter og kalibrerede spændejern.

Softkeys for billedskærms-opdeling: se "Programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok", side 90.

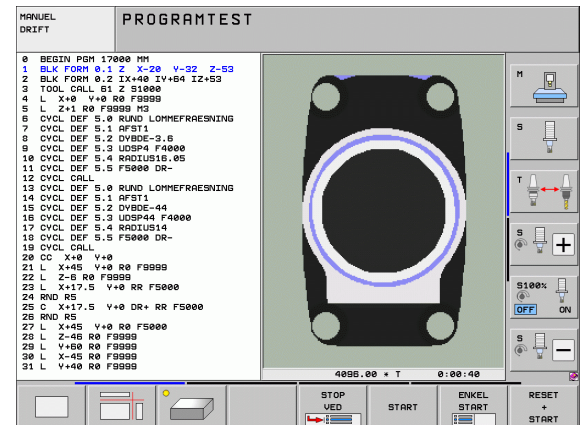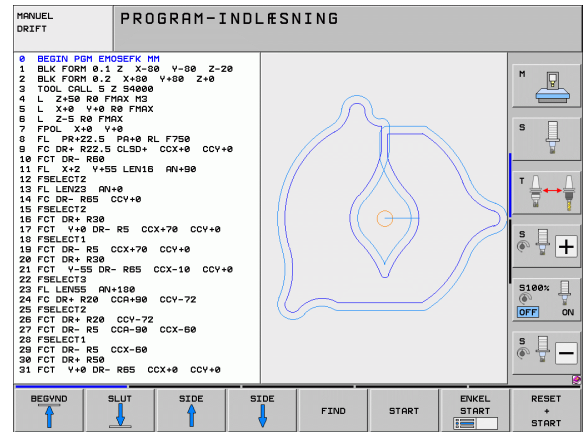

Programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok

I programafvikling blokfølge udfører TNC'en et program til programenden eller til en manuel hhv. programmeret afbrydelse. Efter en afbrydelse kan De genoptage programafviklingen.



I programafvikling enkeltblok starter De hver blok med den externe START-taste enkelt.

Softkeys for billedskærm-opdeling

vindue	Softkey
Program	PGM
til venstre: Program, til højre: Program-inddeling	PROGRAM + ODELING
Til venstre: Program, til højre: Status	PROGRAM + STATUS
Til venstre: Program, til højre: Grafik	PROGRAM + GRAFIK
Grafik	GRAPHICS
Til venstre: Program, til højre: Aktive kollisionslegeme (FCL4-funktion). Når De har valgt dette billede, viser TNC'en en kollision med en rød indramning af grafikbilledet.	PROGRAM + KINEMATIK
Aktiv kollisionslegeme (FCL4-funktion). Når De har valgt dette billede, viser TNC'en en kollision med en rød indramning af grafikbilledet.	

Softkeys for billedskærm-opdeling ved palette-tabeller

vindue	Softkey
Palette-tabeller	PALETTE
Til venstre: Program, til højre: Palette-tabel	PROGRAM + PALETTE
Til venstre: Palette-tabel, til højre: Status	PALETTE + STATUS
Til venstre: Palette-tabel, til højre: Grafik	PALETTE + GRAPHICS

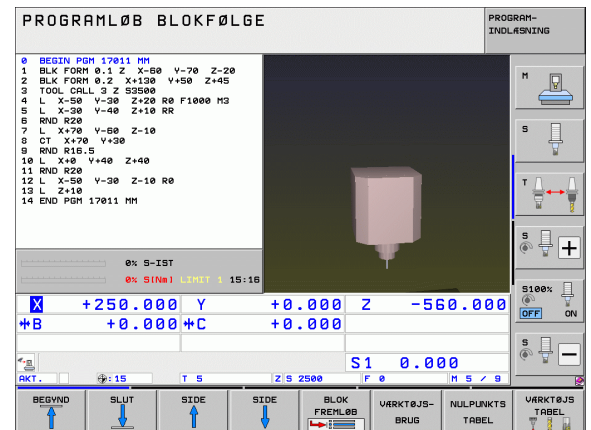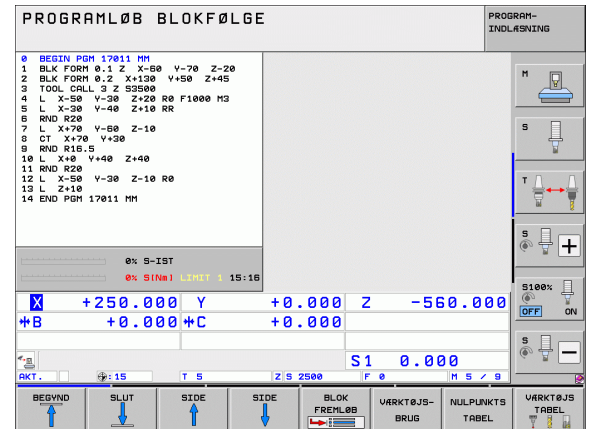

2.4 Status-display

"Generel" status-visning


Det generelle status-display i nederste område på billedskærmen informerer Dem om den aktuelle tilstand af maskinen. Det vises automatisk i driftsarterne

- Programafvikling enkeltblok og programafvikling blokfølge, så længe der i displayet ikke udelukkende er valgt "grafik", og ved
- positionering med manuel indlæsning.

I driftsarten manuel drift og El. håndhjul vises status-display i det store vindue.

Informationer i positions-displayet

Symbol	Betydning
AKT.	Akt.- eller Soll-koordinater til den aktuelle position
XYZ	Maskinakser; hjælpeakser viser TNC'en med små bogstaver. Rækkefølgen og antallet af viste akser fastlægges af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog
FSM	Visning af tilspænding i tommer svarer til en tiendedel af de virksomme værdier. Omdr.tal S, tilspænding F og virksom hjælpefunktion M
*	Programafvikling er i gang
	Akse er låst
	Aksen kan køres med håndhjulet
	Aksen bliver kørt under hensyntagen til grunddrejningen
	Aksen bliver kørt i et transformeret bearbejdningsplan
	Funktionen M128 eller FUNCTION TCPM er aktiv

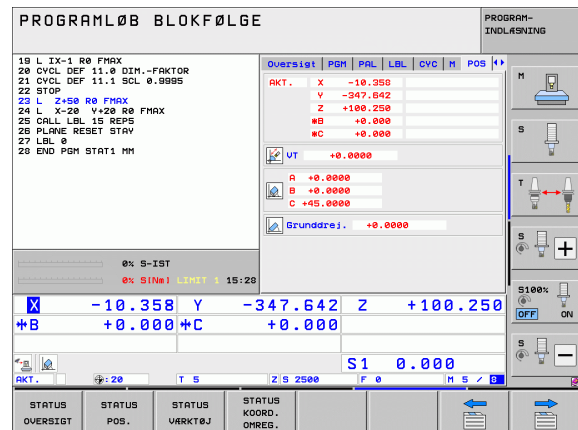

Symbol	Betydning
	Funktionen dynamisk kollisionsovervågning DCM er aktiv
	Funktionen adaptive tilspændingsregulering AFC er aktiv (software-option)
	En eller flere globale programindstillinger er aktive (software-option)
	Nummeret på det aktive henføringsspunkt fra preset-tabellen. Hvis henføringsspunktet blev fastlagt manuelt, viser TNC'en efter symbolet teksten MAN

Andre status-displays

Andre status-display giver detaljerede informationer om program-afviklingen. De lader sig kalde i alle driftsarter, med undtagelse af driftsarten program-indlagring/editering.

Indkobling af andre status-displays



Softkey-liste for billedskærm-opdeling kaldes



Vælg billedskærmfremstilling med yderligere status-display: TNC'en viser i den højre billedskærmhalvdel statusformularen **oversigt**

Vælg yderligere status-display



Omskiftning af softkey-liste, til visning af STATUS-softkeys



Vælg yderligere status-display direkte med softkey, f.eks. Positioner og koordinater, eller



vælg det ønskede billede pr. omskifter-softkey

Efterfølgende er beskrevet de status-displays der er til rådighed, som De kan vælge direkte med softkeys eller med omskifter-softkeys.



Vær opmærksom på, at nogle af de efterfølgende beskrevne status-informationer kun er til rådighed, når De har frigivet den dertil hørende software-option på Deres TNC.

Oversigt

Status-formularen **oversigt** viser TNC'en efter indkoblingen af TNC'en, såfremt De har valgt billedskærm-opdelingen PROGRAM+STATUS (hhv. POSITION + STATUS). Oversigtsformularen indeholder sammenfattet de vigtigste status-informationer, som De også finder fordelt på den tilsvarende detailformular.

Softkey	Betydning
STATUS OVERSIGHT	Positionsvisning i indtil 5 akser
	Værktøjs-informationer
	Aktive M-funktioner
	Aktive koordinat-transformaioner
	Aktivt underprogram
	Aktiv programdel-gentagelse
	Med PGM CALL kaldte program
	Aktuelle bearbejdningstid
	Navnet på det aktive hovedprogram

Generel program-information (fane PGM)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Navnet på det aktive hovedprogram
	Cirkelmidtpunkt CC (Pol)
	Tæller for dvæletid
	Bearbejdningstid, når programmet i driftsarten program-test blev simuleret fuldstændigt
	Aktuelle bearbejdningstid i %
	Aktuelle klokkeslæt
	Aktuelle banetilspænding
	Kaldte programmer

PROGRAMLØB BLOKFØLGE										PROGRAM-INDLÆSNING
19 L IX-1 R0 FMAX	20 CVCL DEF 11.0 DIM.-FAKTOR	21 CVCL DEF 11.1 SCL 0.9995	22 STOP	23 L Z+50 R0 FMAX	24 L X-Z0 Y+20 R0 FMAX	25 CALL LBL 15 REPS	26 PLANE RESET STAY	27 LBL 0	28 END PGM STAT1 MM	
Oversigt PGM PAL LBL CYC H POS AKT. X -10.358 Y -347.642 Z +100.250 T: S D10 L +50.0000 R +5.0000 DL-TAB DL-PGM +0.2500 DR-TAB DR-PGM +0.1000 M110 M124 X +25.0000 Y +333.0000 S LBL 99 PGM CALL STAT1 Aktivt PGM: STAT										
0% S-IST 0% SINW LIMIT 1 15:27										
X -10.358 Y -347.642 Z +100.250										
+B +0.000 +C +0.000										
S1 0.000										
AKT. PGM STATUS STATUS STATUS STATUS										

PROGRAMLØB BLOKFØLGE										PROGRAM-INDLÆSNING
19 L IX-1 R0 FMAX	20 CVCL DEF 11.0 DIM.-FAKTOR	21 CVCL DEF 11.1 SCL 0.9995	22 STOP	23 L Z+50 R0 FMAX	24 L X-Z0 Y+20 R0 FMAX	25 CALL LBL 15 REPS	26 PLANE RESET STAY	27 LBL 0	28 END PGM STAT1 MM	
Oversigt PGM PAL LBL CYC H POS Aktivt PGM: STAT X +22.5000 Y +35.7500 Aktuelle klokkeslæt: 15:27:59 Det kaldte program PGM 1: STAT1 PGM 2: PGM 3: PGM 4: PGM 5: PGM 6: PGM 7: PGM 8: PGM 9: PGM 10:										
0% S-IST 0% SINW LIMIT 1 15:27										
X -10.358 Y -347.642 Z +100.250										
+B +0.000 +C +0.000										
S1 0.000										
AKT. PGM STATUS STATUS STATUS STATUS										



Generel palette-information (fane PAL)




Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Nummeret på den aktive palette-presets

Programdel-gentagelse/underprogram (fane LBL)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktive programdel-gentagelser med blok-nummer, label-nummer og antallet af programmerede/gentagelser der endnu skal udføres
	Aktive underprogram-numre med blok-nummeret, i hvilket underprogrammet blev kaldt og label-nummeret som blev kaldt


Informationer om standard-cykler (fane CYC)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktive bearbejdnings-tyklus
	Aktive værdier for tyklus 32 tolerance

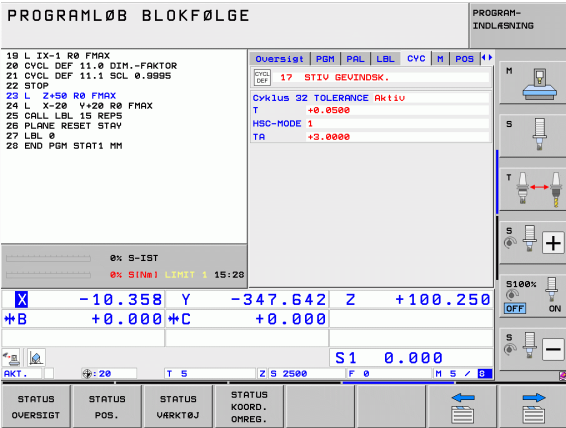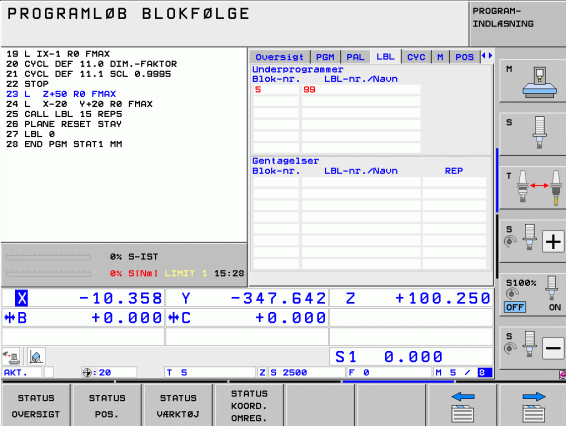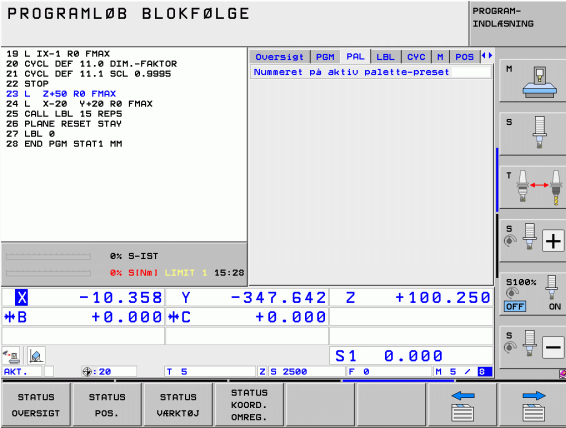

Aktive hjælpefunktioner M (fane M)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Liste over aktive M-funktioner med fastlagt betydning
	Liste over aktive M-funktioner, som bliver tilpasset af maskinfabrikanten

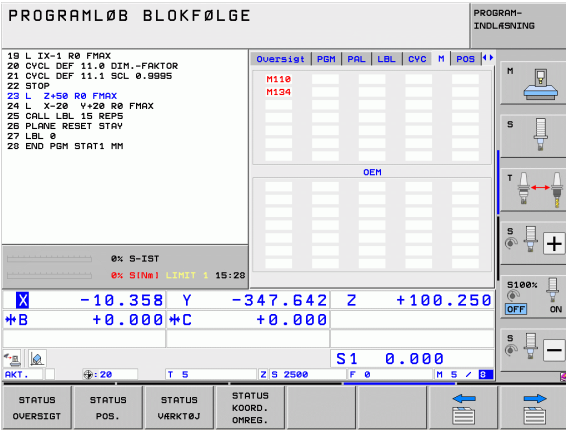

Positioner og koordinater (fane POS)




Softkey	Betydning
STATUS POS.	Arten af positionsvisning, f.. eks. Akt.-position
	I en mulig akseretning VT kørte værdi (kun med software-option globale programindstillinger)
	Sving-vinklen for bearbejdningsplanet
	Vinkel for grunddrejning


Information for Håndhjul-overlejring (Fane POS HR)

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	■ Vis Akse: Vis alle maskinens aktive akser (VT = virtuelle Akse) ■ Vis Max.-værdi: Maksimal tilladte kørselsvej i de enkelte akser (defineret via M118 eller global program-indstilling) ■ Vis Akt. værdi: Faktisk med håndhjul overlejring den kørte værdi i de enkelte akser

Informationer om værktøjerne (fane TOOL)


Softkey	Betydning
STATUS VÆRKTØJ	■ Visning T: Værktøjs-nummer og -navn ■ Visning RT: Nummer og navn på et tvilling-værktøj
	Værktøjsakse
	Værktøjs-længde og -radier
	Overmål (delta-værdier) fra værktøjs-tabellen (TAB) og TOOL CALL (PGM)
	Brugstid, den maksimale brugstid (TIME 1) og den maksimale brugstid ved TOOL CALL (TIME 2)
	Visning af det aktive værktøj og dets (næste) tvilling-værktøj

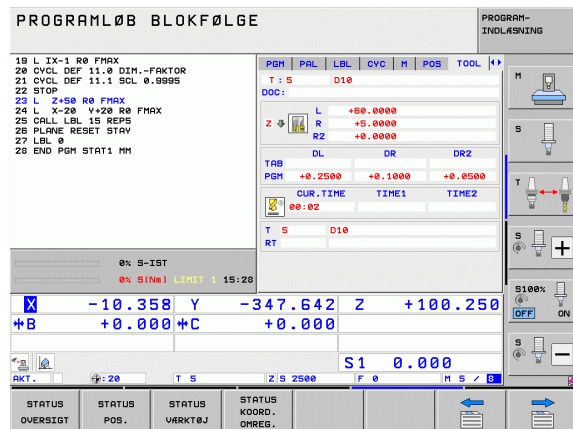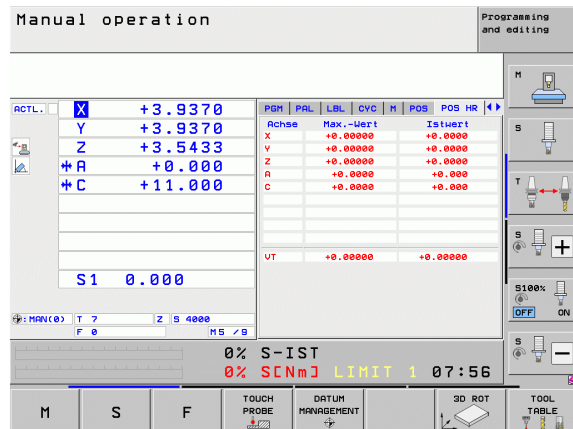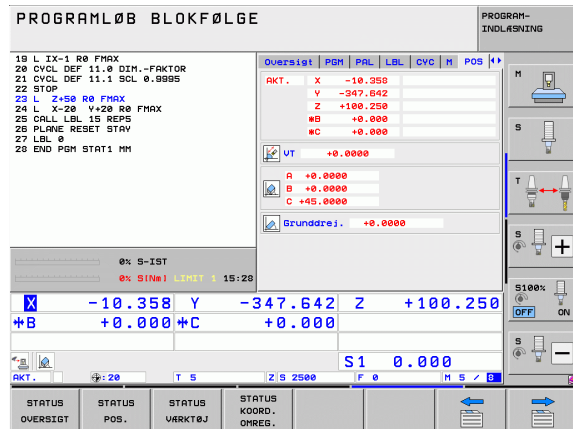

 

Koordinat-omregninger (fane TRANS)

Se bruger-håndbogen cykler, cykler for koordinat-omregning.

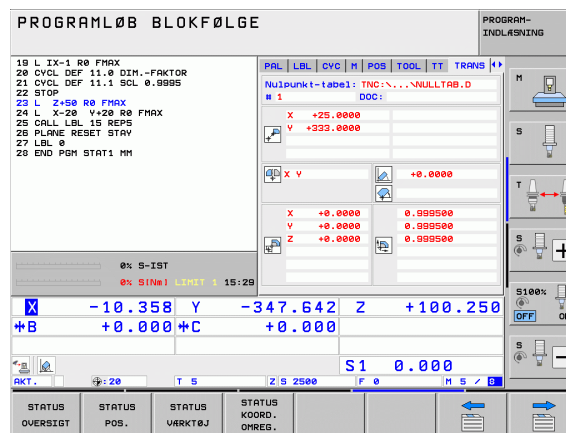

Globale programindstillinger 1 (fane GPS1, software-option)



TNC'en viser kun fanen, hvis denne funktion er aktiv på Deres maskine.

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Udvekslede akser
	Overlappet nulpunkt-forskydning
	Overlappet spejling

Globale programindstillinger 2 (fane GPS2, software-option)

TNC'en viser kun fanen, hvis denne funktion er aktiv på Deres maskine.

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Spærrede akser
	Overlappet grunddrejning
	Overlappet rotation
	Aktive tilspændingsfaktor

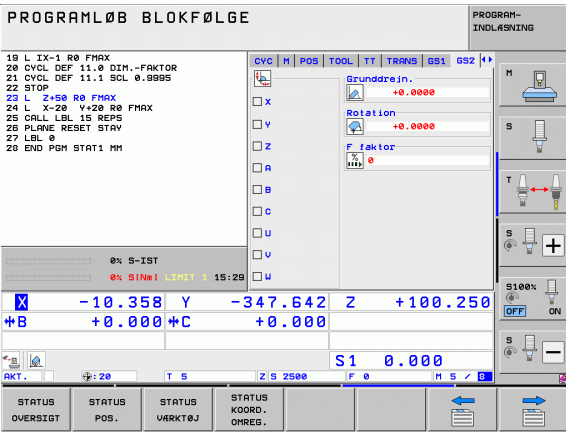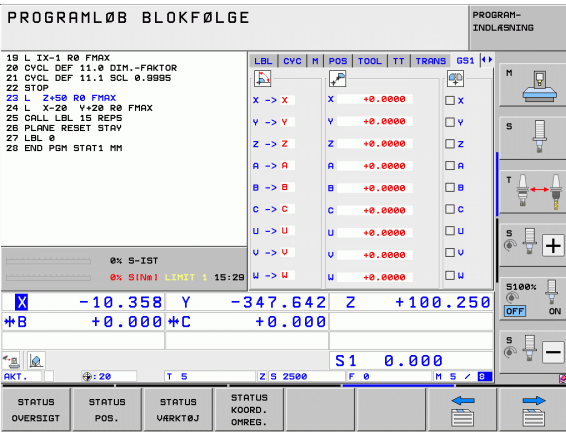


Adaptiv tilspændingsregulering AFC (fane AFC, software-option)



TNC'en viser kun fanen **AFC**, hvis denne funktion er aktiv på Deres maskine.

Softkey	Betydning
Ingen direkte valg mulig	Aktive funktion, i hvilken den adaptive tilspændingsregulering bliver kørt
	Aktive værktøj (nummer og navn)
	Snitnummer
	Aktuelle faktor for tilspændings-potentiometeret i %
	Aktuelle spindelbelastning i %
	Referencebelastning for spindelen
	Aktuelle omdrejningstal for spindelen
	Aktuelle afvigelse af omdrejningstallet
	Aktuelle bearbejdningstid
	Liniediagram, i hvilket den aktuelle spindelbelastning og den af TNC'en beordrede værdi for tilspændings-override bliver vist

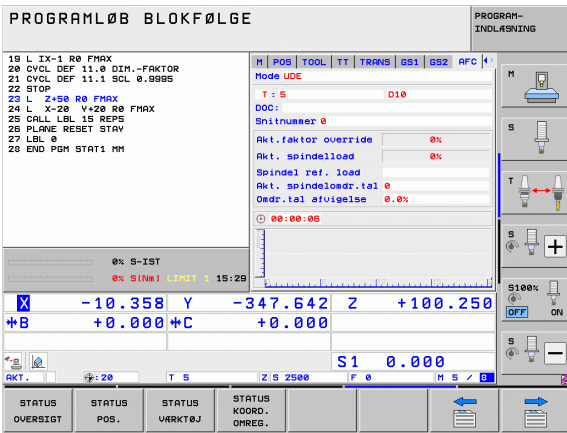

2.5 Window-Manager



Maskinfabrikanten fastlægger funktionsomfanget og forholdene for Window-Managers. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

På TNC'en står Window-Manager Xfce til rådighed. Xfce er en standardanvendelse for UNIX-baserede driftssystemer, med hvilken den grafiske bruger-flade lader sig styre. Med Window-Manager er følgende funktioner mulige:

- Vise opgaveliste for skift mellem forskellige anvendelser (brugeroverflader).
- Yderligere Desktop styring, på hvilke specialanvendelser deres maskinfabrikant kan lade afvikle.
- Styre fokus mellem anvendelser af NC-software'en og anvendelser af maskinfabrikanten.
- Overblændingsvindue (Pop-Up vindue) kan ændres i størrelse og position. Lukke, genfremstille og minimere overblændingsvinduet er ligeledes mulig.



TNC'en indblænder på billedskærmen øverst til venstre en stjerne, hvis en anvendelse af Windows-Manageren, eller Window-Manageren selv har forårsaget en fejl. I dette tilfælde skifter De til Window-Manageren og ophæver problemet, evt. Vær opmærksom på maskinhåndbogen.



2.6 Tilbehør: Tastesystemer og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN

Tastesystemer

Med de forskellige tastesystemer fra HEIDENHAIN kan De:

- Oprette emner automatisk
- Hurtigt og nøjagtig fastlæggelse af henføringspunkter
- Udføre målinger på emnet under programafviklingen
- Opmåle og kontrollere værktøjer



Alle tastsystem-funktionerne er beskrevet i brugerhåndbogen Cykler. Henvend Dem evt. til TP TEKNIK A/S hvis De har behov for denne bruger-håndbog. ID: 670388-xx.

Vær opmærksom på, at HEIDENHAIN grundlæggende kun kun påtager sig ansvaret for funktionen af tastsystem-Cyklus, når De bruger HEIDENHAIN tastesystemer!

Kontakt tastsystemerne TS 220, TS 640 og TS 440

Disse tastsystemer egner sig særlig godt til automatisk emneopretning, henføringspunkt-fastlæggelse, for målinger på emnet. TS 220 overfører kontaktsignalet med et kabel og er derfor et prisgunstigt alternativ, hvis De lejlighedsvis skal digitalisere.

Specielt for maskiner med værktøjsveksler egner tastsystemet TS 640 sig (se billedet), og det mindre TS 440, overfører kontaktsignalerne via infrarødt lys trådløst.

Funktionsprincippet: I kontakt tastsystemer fra HEIDENHAIN registrerer en slidfri optisk kontakt udbøjningen af taststiften. Det registrerede signal foranlediger at Akt.-værdien for den aktuelle tastsystem-position bliver gemt.



Værktøjs-tastsystemet TT 140 for værktøjs-opmåling

TT 140 er et kontakt tastesystem for opmåling og kontrol af værktøjer. TNC'en stiller hertil 3 cykler til rådighed, med hvilke man kan fremskaffe værktøjs-radius og -længde ved stillestående eller roterende spindel. Den specielle robuste konstruktion og høje beskyttelsesgrad gør TT 140 ufølsom overfor kølemiddel og spåner. Kontaktsignalet bliver genereret med en slidfri optisk kontakt, der er kendetegnet ved sin meget høje pålidelighed.

Elektroniske håndhjul HR

De elektroniske håndhjul forenkler den præcise manuelle kørsel med akselslæderne. Den korte strækning pr. håndjuls-omdrejning er valgbar indenfor et bredt område. Udover indbygnings-håndhjulene HR 130 og HR 150 tilbyder HEIDENHAIN også de bærbare håndhjul HR 520 og HR 550. En detaljeret beskrivelse af HR 520 finder De i kapitel 14 (se "Kørsel med elektroniske håndhjul" på side 559)







3

**Programmering:
Grundlaget, Fil-styring**



3.1 Grundlaget

Længdemålesystemer og referencemærker

På maskinens akser befinder sig længdemålesystemer, som registrerer positionerne af maskinbordet hhv. værktøjet. På lineærakser er normalt monteret længdemålesystemer, på rundborde og drejeadsere vinkelmålesystemer.

Når De bevæger en maskinakse, fremstiller det dertilhørende længdemålesystem et elektrisk signal, med hvilket TNC'en udregner den nøjagtige Akt.-position for maskinaksen.

Ved en strømafbrydelse går samordningen mellem maskinslædepositionen og den beregnede Akt.-position tabt. For at genfremskille denne samordning, disponerer de inkrementale længdemålesystemer over referencemærker. Ved overkørsel af et referencemærke får TNC'en et signal, som kendetegner et maskinfast henføningspunkt. Hermed kan TNC'en igen fremstille samordningen af Akt.-positionen til den aktuelle maskinslæde-position. Ved længdemålesystemer med afstandskodede referencemærker skal De køre maskinaksen maksimalt 20 mm, ved vinkelmålesystemer maksimalt 20°.




Ved absolutte måleudstyr bliver efter indkoblingen en absolut positionsværdi overført til styringen. Hermed er, uden kørsel med maskinaksen, samordningen mellem Akt.-positionen og maskinslædeposition fremstillet igen direkte efter indkoblingen.

Henføringssystem

Med et henføringssystem fastlægger De entydigt positioner i et plan eller i rummet. Angivelsen af en position henfører sig altid til et fastlagt punkt og bliver beskrevet med koordinater.

I et retvinklet system (kartesisk system) er tre retninger fastlagt som akser X, Y og Z. Akserne står altid vinkelret på hinanden og skærer sig i eet punkt, nulpunktet. En koordinat giver afstanden til nulpunktet i en af disse retninger. Således lader en position sig beskrive i planet ved to koordinater og i rummet ved tre koordinater.

Koordinater, der henfører sig til nulpunktet, bliver betegnet som absolutte koordinater. Relative koordinater henfører sig til den Akt.-position før bevægelsen. Relative koordinat-værdier bliver også betegnet som inkrementale koordinat-værdier.

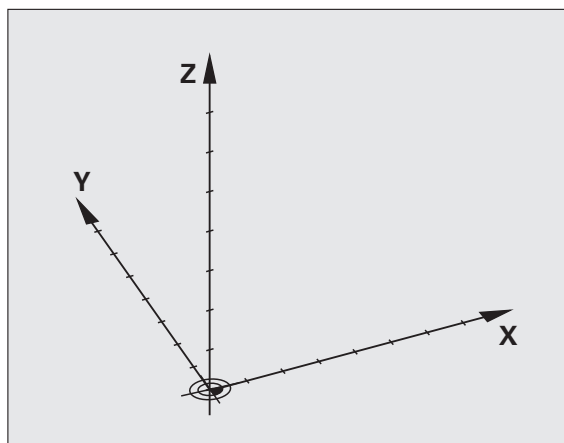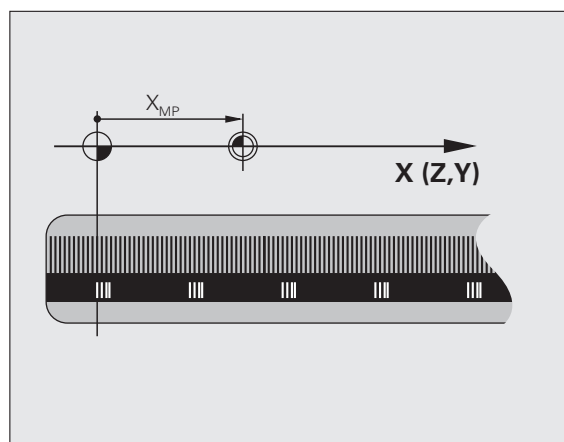
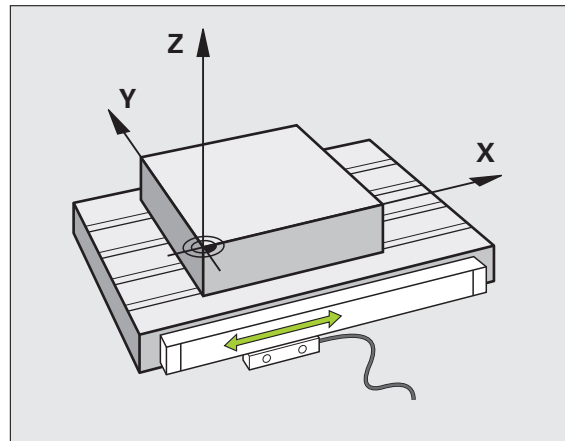


Henføringssystem på fræsemaskiner

Ved bearbejdning af et emne på en fræsemaskine henfører De normalt til det retvinklede koordinatsystem. Billedet til højre viser, hvordan det retvinklede koordinatsystem er tilordnet maskinakserne. Højre hånds tre-finger regel hjælper med at huske den korrekte udlægning: Lang-fingeren vendes så den peger fra emnet mod værktøjet. Lang-fingeren peger da i retning Z+, tommelfingeren i retning X+ og pegefingeren i retning Y+.

iTNC 530 kan styre indtil maksimalt 18 akser. Ved siden af hovedakserne X, Y og Z findes parallelt kørende hjælpeakser U, V og W. Drejeakser bliver betegnet med A, B og C. Billedet til højre for neden viser samordningen af hjælpeakserne hhv. Drejeakser til hovedakserne.

Hertil kommer, kan maskinproducenter definere eventuelle ekstra akser, der er markeret med små bogstaver

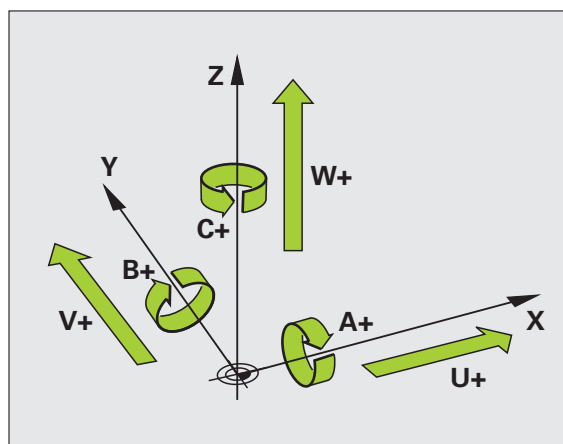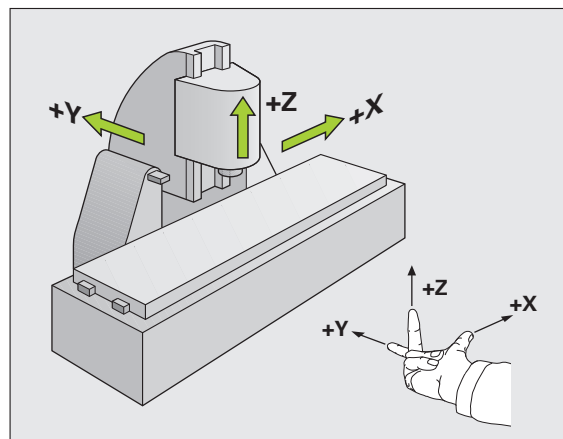

Polarkoordinater

Når arbejdstegningen er målsat retvinklet, fremstiller De også bearbejdnings-programmet med retvinklede koordinater. Ved emner med cirkel-buer eller med vinkelangivelser er det ofte lettere, at fastlægge positionerne med polarkoordinater.



I modsætning til de retvinklede koordinater X, Y og Z beskriver polarkoordinater kun positionen i ét plan. Polarkoordinater har Deres nulpunkt i polen CC (CC = circle centre; eng. cirkelcentrum). En position i et plan er således entydigt fastlagt ved:

- Polarkoordinat-radius: Afstanden fra Pol CC til positionen
- Polarkoordinat-vinkel: Vinklen mellem vinkel-henføringsaksen og strækningen, der forbinder polen CC med positionen.

Fastlæggelse af pol og vinkel-henføringsakse

Polen fastlægger De med to koordinater i et retvinklet koordinat-system i et af de tre planer. Hermed er også vinkel-henføringsaksen for polarkoordinat-vinklen PA entydigt tilordnet.

Pol-koordinater (plan)	Vinkel-henføringsakse
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

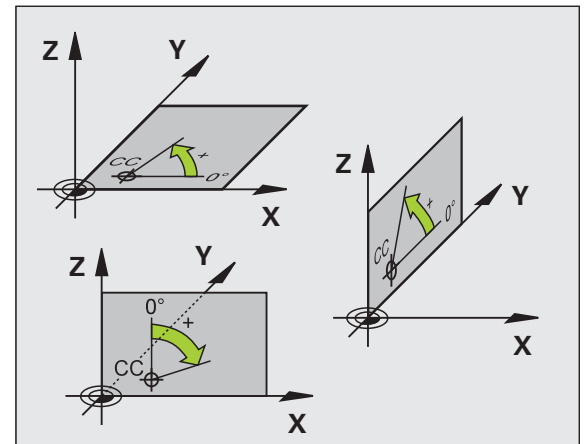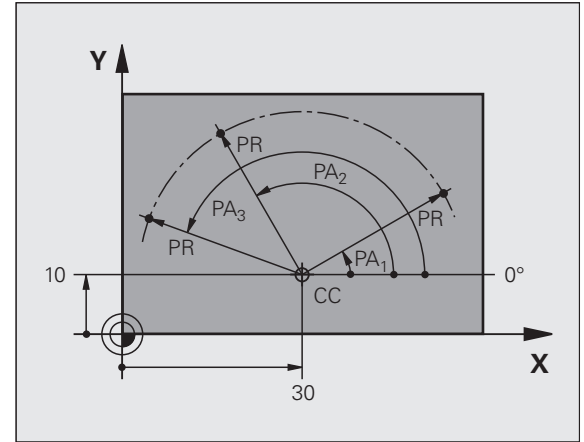


Absolutte og inkrementale emne-positioner

Absolutte emne-positioner

Hvis koordinaterne til en position henfører sig til koordinat-nulpunktet (det oprindelige), bliver disse betegnet som absolutte koordinater. Alle positioner på et emne er ved deres absolutte koordinater entydigt fastlagt.

Eksempel 1: Boringer med absolutte koordinater

Boring 1	Boring 2	Boring 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

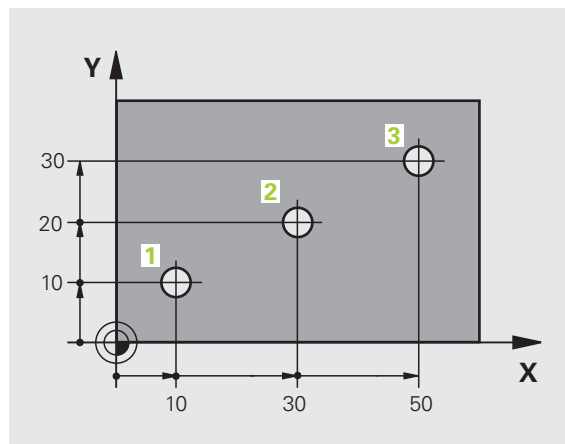

Inkrementale emne-positioner

Inkrementale koordinater henfører sig til den sidst programmerede position af værktøjet, der tjener som relativt (tænkt) nulpunkt. Inkrementale koordinater angiver ved programfremstillingen altså målet mellem den sidste og den derefter følgende Soll-position, hvortil værktøjet skal køre. Derfor bliver det også betegnet som kædemål.

Et inkremental-mål kendetegner De med et "I" før aksebetegnelsen.

Eksempel 2: Boringer med inkrementale koordinater

Absolutte koordinater til boring **4**


X = 10 mm
Y = 10 mm

Boring **5**, henført til **4**

X = 20 mm
Y = 10 mm

Boring **6**, henført til **5**


X = 20 mm
Y = 10 mm

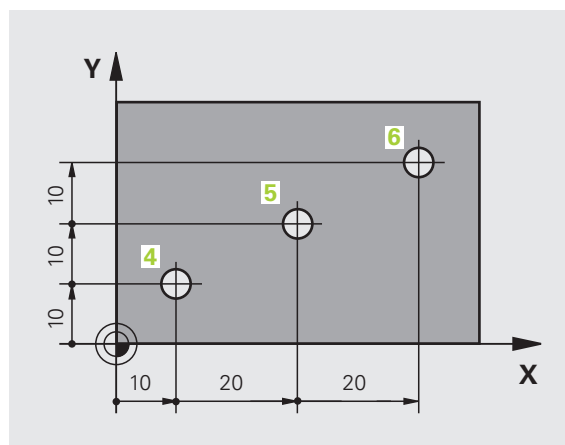

Absolutte og inkrementale polarkoordinater

Absolutte koordinater henfører sig altid til pol og vinkel-henføringsakse.

Inkrementale koordinater henfører sig altid til den sidst programmerede position af værktøjet.

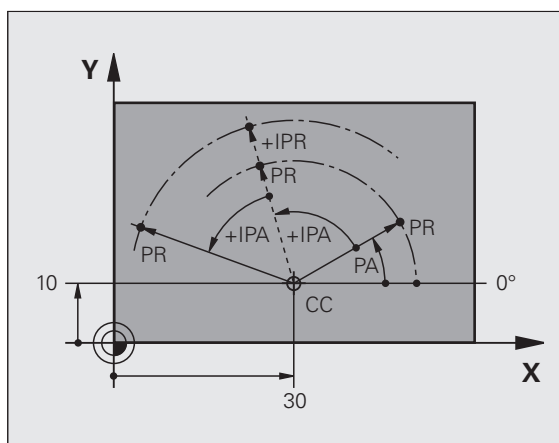

Vælg henføningspunkt

En emne-tegning angiver et bestemt formelement på emnet som absolut henføningspunkt (nulpunkt), normalt et hjørne af emnet. Ved henføningspunkt-fastlæggelsen opretter De først emnet på maskinaksen og bringer værktøjet for hver akse i en kendt position i forhold til emnet. For denne position fastlægger De displayet på TNC'en enten på nul eller en forud given positionsværdi. Herved indordner De emnet til henføningssystemet, som gælder for TNC-displayet hhv. Deres bearbejdnings-program.



Angiver emne-tegningen relative henføningspunkter, så bruger De ganske enkelt cyklerne til koordinat-omregning (se brugerhåndbogen cyklusprogrammering, cykler tilr koordinat-omregning).

Hvis emne-tegningen ikke er målsat NC-korrekt, så vælger De en position eller et emne-hjørne som henføningspunkt, fra hvilket målene for de øvrige emnepositione nemmest muligt lader sig fremskaffe.

Specielt nemt fastlægger De henføningspunkter med et tasteresystem fra HEIDENHAIN. Se bruger-håndbogen Tasteresystem-cykler "henf.punkt-fastlæggelse med tasteresystemer".

Eksempel

Emne-skitsen til højre viser boringene (1 til 4). Hvis målsætning henfører sig til et absolut henf.punkt med koordinaterne $X=0$ $Y=0$. Boringerne (5 til 7) henfører sig til et relativt henføningspunkt med de absolutte koordinater $X=450$ $Y=750$. Med Cyklus **NULPUNKT-FORSKYDNING** kan De forskyde nulpunktet midlertidigt til positionen $X=450$, $Y=750$, for at programmere boringerne (5 til 7) uden yderligere beregninger.

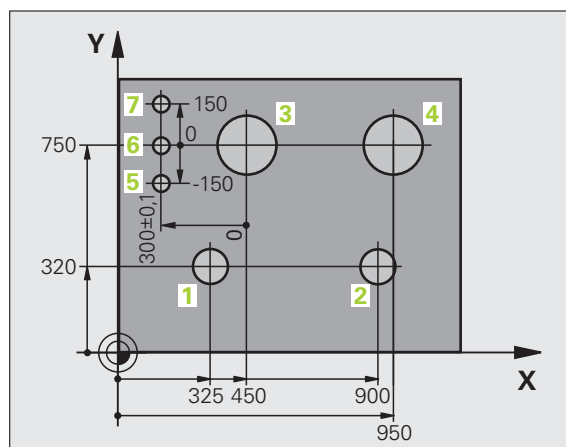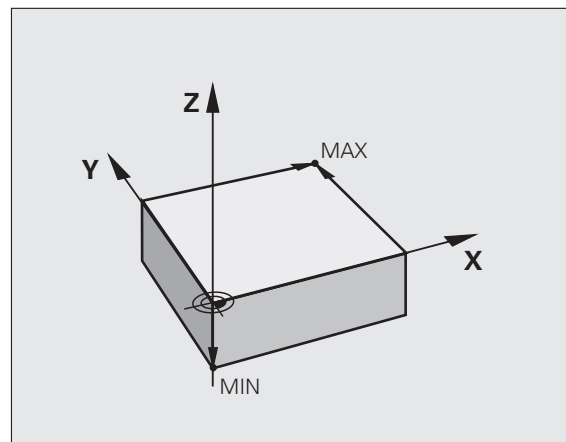

3.2 Åbne og indlæse programmer

Opbygning af et NC-program i HEIDENHAIN-klartext-Format

Et bearbejdnings-program består af en række af program-blokke. Billedet til højre viser elementerne i en blok.


TNC'en nummererer blokkene i et bearbejdnings-program i opadgående rækkefølge.

Den første blok i et program er kendetegnet med **BEGIN PGM**, program-navnet og den gyldige måleenhed gekennzeichnet.

De efterfølgende blokke indeholder informationer om:

- Råemnet
- Værktøjs-kald
- Kørsel til en sikkerheds-position
- Tilspændinger og omdrejningstal
- Banebevægelser, cykler og yderligere funktioner.

Den sidste blok i et program er kendetegnet med **END PGM**, program-navnet og den gyldige måleenhed.

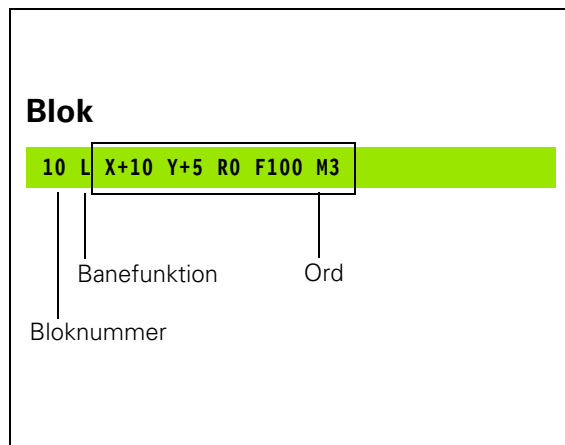

Pas på kollisionsfare!

HEIDENHAIN anbefaler, at De efter værktøjs-kaldet grundlæggende kører til en sikkerheds-position, for at TNC'en derfra kollisionsfrit kan positionere til en bearbejdning!

Definere råemne: BLK FORM

Direkte efter åbningen af et nyt program definerer De et kasseformet, ubearbejdet emne. For efterfølgende at definere råemnet, trykker De tasten SPEC FCT og herefter softkey FOREGIVE PROGRAM og BLK FORM. Denne definition behøver TNC'en for den grafiske simulering. Siderne af kassen må maksimalt være 100 000 mm lang og ligge parallelt med akserne X,Y og Z. Råemnet er fastlagt med to af dets hjørnepunkter:

- MIN-punkt: Mindste X-,Y- og Z-koordinater til kassen; indlæs absolut-værdier
- MAX-punkt: Største X-,Y- og Z-koordinater til kassen; indlæs absolut- eller inkremental-værdier



Råemne-definitionen er kun nødvendig, hvis De vil teste programmet grafisk!

Åbning af et nyt bearbejdnings-program

Et bearbejdnings-program indlæser De altid i driftsarten **program-indlagring/editering**. Eksempel på en program-åbning:



Vælg driftsart **program-indlagring/editering**



Kalde fil-styring: Tryk tasten PGM MGT

De vælger det bibliotek, hvori De vil gemme det nye program:

FIL-NAVN = ALT.H



Indlæs det nye program-navn, bekræft med tasten ENT



Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMME.
TNC'en skifter til program-vindue og åbner dialogen for definition af **BLK-FORM** (råemne)

SPINDELAKSE PARALLEL X/Y/Z ?



Indlæse spindelakse, f.eks. Z

DEF BLK-FORM: MIN-PUNKT ?




Indlæs efter hinanden X-, Y- og Z-koordinaterne for MIN-punktet og bekræft alle med tasten ENT

DEF BLK-FORM: MAX-PUNKT?



Indlæs efter hinanden X-, Y- og Z-koordinaterne for MAX-punktet og bekræft alle med tasten ENT

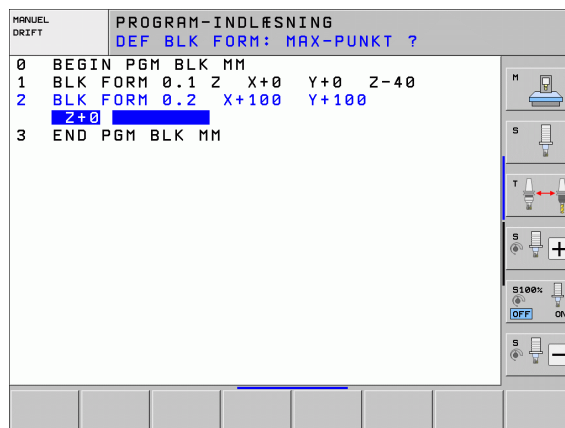

Eksempel: Visning af BLK-form i NC-program

0 BEGIN PGM NYT MM	Program-start, navn, måleenhed
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Spindelakse, MIN-punkt-koordinater
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX-punkt-koordinater
3 END PGM NYT MM	Program-slut, navn, måleenhed

TNC'en genererer automatisk blok-nummeret, såvel som **BEGIN**- og **END**-blok.



Hvis De ingen råemne-definition vil programmere, afbryder De dialogen ved **spindelakse parallel X/Y/Z** med tasten DEL!

TNC'en kan så kun fremstille grafikken, hvis den korteste side er mindst 50 µm og den længste side er maksimalt 99 999,999 mm stor.



Programmere værktøjs-bevægelser i Klartext-dialog

For at programmere en blok, begynder De med en dialogtaste. I toplinien på billedskærmen spørger TNC'en efter alle nødvendige data.

Eksempel på en positioneringsblok

 Åbne blok

KOORDINATER?

 10 Indlæs målkoordinater for X-akse

 20  Indlæs målkoordinater for Y-aksen, med tasten ENT til næste spørgsmål

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR.: ?

 Indlæs "ingen radiuskorrektur", med tasten ENT til næste spørgsmål

TILSPÆNDING F=? / F MAX = ENT


100  Tilspænding for denne banebevægelse 100 mm/min, med tasten ENT til næste spørgsmål

HJÆLPE-FUNKTION M ?

3  Hjælpefunktion **M3** "spindel ind", med tasten ENT afslutter TNC'en denne dialog

Programvinduet viser linien:

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

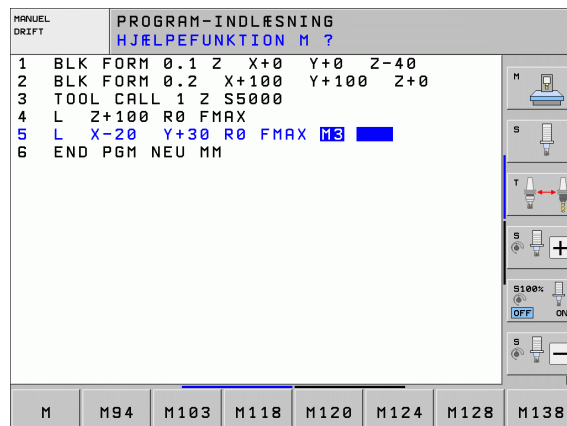

Mulige tilspændingsindlæsninger

Funktioner for fastlæggelse af tilspænding	Softkey
Kørsel i ilgang, blokvis virksom. Undtagelse: Når defineret før APPR -blok, så virker FMAX også for tilkørsel til hjælpunktet (se "Vigtige positioner ved til- og frakørsel" på side 222)	
Kørsel med automatisk beregnet tilspænding fra TOOL CALL -blokken	
Køre med programmeret tilspænding (enhed mm/min hhv. 1/10 tomme/min) Ved drejeadser fortolker TNC'en tilspændingen i grad/min, uafhængig af, om programmet er skrevet i mm eller tommer	
Med FT definerer De istedet for en hastighed en tid i sekunder (indlæseområde 0.001 til 999.999 sekunder), i hvilken den programmerede strækning skal køres. FT virker kun blokvis	
Med FMAXT definerer De istedet for en hastighed en tid i sekunder (indlæseområde 0.001 til 999.999 sekunder) i hvilken den programmerede strækning skal køres. FMAXT virker kun med tastaturer, på hvilke et ilgang-potentiometer findes. FMAXT virker kun blokvis	
Definere en omdrejningstilspænding (enhed mm/omdr. hhv. tomme/omdr.) Pas på: I tomme-programmer kan FU ikke kombineres med M136	
Definere en tandtilspænding (enhed mm/tand. hhv. tomme/tand) Antal tænder skal være defineret i værktøjs-tabellen i spalten CUT .	
Funktioner for dialogføring	Taste
Ignorere dialogspørgsmål	
Afslutte dialog for tidlig	
Afbryde og slette en dialog	

Overtage Akt.-positioner

TNC'en muliggør at overtage den aktuelle position af værktøjet i programmet, f.eks. når De

- Programmerer kørselsblokke
- Programmerer cykler
- Definere værktøjer med **TOOL DEF**

For at overtage de rigtige positionsværdier, går De frem som følger:

- ▶ Indlæsefeltet positioneres på stedet i en blok, i hvilken De vil overtage en position



- ▶ Vælg funktionen overtage Akt.-position: TNC'en viser i softkey-listen aksens, hvis positioner De kan overtage



- ▶ Vælg akse: TNC'en skriver den aktuelle position for den valgte akse i det aktive indlæsefelt



TNC'en overtager i bearbejdningsplanet altid koordinaterne til værktøjs-midtpunktet, også når værktøjs-radiuskorrektoren er aktiv.

TNC'en overtager i værktøjs-aksen altid koordinaterne til værktøjs-spidsen, tilgodeser altså altid den aktive værktøjs-længdekorrektur.

TNC'en lader softkey-listen for aksevalg være aktiv så længe, til De igen udkobler denne ved fornyet tryk på tasten "overtage Akt.-position". Disse forhold gælder så også, når De gemmer den aktuelle blok og pr. banefunktionstaste åbner en ny blok. Når De vælger et blokelement, i hvilket De pr. softkey skal vælge et indlæsealternativ (f.eks. radiuskorrektoren), så lukker TNC'en ligeledes softkey-listen for aksevalg.

Funktionen "overtage Akt.-position" er ikke tilladt, når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiveret



Editering af program



De kan så kun editere et program, når det ikke lige bliver afviklet i en maskin-driftsart af TNC`en. TNC`en tillader ganske vist at flytte cursoren til blokken, med forhindrer dog at gemme ændringer med en fejlmelding

Medens De fremstiller eller ændrer et bearbejdnings-rogram, kan De med pil-tasterne eller med softkeys vælge alle linie i programmet og enkelte ord i en blok:

Funktion	Softkey/Taster
Sidevis bladning opad	
Sidevis bladning nedad	
Spring til program-start	
Spring til program-ende	
Ændre positionen af de aktuelle blokke i billedskærmen Herved kan De lade flere programblokke vise, som er programmeret før den aktuelle blok	
Ændre positionen af de aktuelle blokke i billedskærmen Herved kan De lade flere programblokke vise, som er programmeret efter den aktuelle blok	
Spring fra blok til blok	
Vælg enkelte ord i en blok	
Vælge en bestemt blok: Tryk tasten GOTO, indlæs det ønskede bloknummer, bekræft med tasten ENT. Eller: Indlæs bloknummerskridt og overspringe antallet af indlæste linier ved tryk på softkey N LINIE opad eller nedad	



Funktion	Softkey/Taste
Sæt værdien af et valgt ord på nul	
Slette forkerte værdier	
Slette fejlmelding (ikke blinkende)	
Slette det valgte ord	
Slette den valgte blok	
Slette cykler og programdele	
Indføje blok, som De sidst har editert hhv. slettet.	

Indføjelse af blokke på et vilkårligt sted

- Vælg den blok, efter hvilken De vil indføje en ny blok og åben dialogen.

Gemme ændringer bevist

Standardmæssigt gemmer TNC'en ændringerne automatisk, når De udfører en driftsart ændring, eller vælger Fil-styring hhv. MOD-Funktion. Hvis De bevist vil gemme ændringer ved program, går De frem som følger:

- Vælg Softkey-liste med funktionen for at gemme
- Betjen Softkey GEMME, TNC'en gemmer alle ændringer, De har foretaget siden De sidst har gemte.



Gem program under et nyt navn

Hvis ønskes, kan De gemme det i øjeblikket valgte program under et andet program-navn. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg Softkey-liste med funktionen for at gemme
- ▶ Betjen Softkey GEM UNDER: TNC'en indblender et vindue, i hvilken De kan indgive fortegnelse og det nye fil-navn
- ▶ Indgiv Fil-Navnet, mit Softkey OK eller bekræft med Taste ENT , hhv. afslut proces med Softkey AFBRYD

Tilbagefør ændring

Hvis ønskes, kan de tilbagefører alle ændringer, De har foretaget siden De sidst har gemte. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg Softkey-liste med funktionen for at gemme
- ▶ Betjen Softkey OPHÆV ÆNDRINGER: TNC'en indblender et vindue, i hvilken De kan bekræfte eller afbryde processen
- ▶ Afvis med Softkey JA eler Tasten ENT. Afbryd proces med Softkey NEJ

Ændre og indføje ord

- ▶ De vælger et ord i en blok og overskriver det med den nye værdi. Medens De har valgt ordet, står klartext-dialog til rådighed.
- ▶ Afslutte ændring: Tryk tasten END

Hvis de vil indføje et ord, tryk på pil-tasten (til højre eller venstre), indtil den ønskede dialog vises og indlæs den ønskede værdi.

Søge ens ord i forskellige blokke

For denne funktion softkey AUTOM. TEGN sættes på UD.



Vælge et ord i en blok: Tryk pil-tasten så ofte, at det ønskede ord er markeret



Vælge blok med piltaster

Markeringen befinder sig i den nyvalgte blok med det samme ord, som i den først valgte blok.



Hvis De har startet søgningen i meget lange programmer, indblænder TNC'en et vindue der viser hvor langt man er nået. Herudover kan De pr. softkey afbryde søgningen.

Find vilkårlig tekst

- ▶ Vælg søgefunktion: Tryk softkey SØG. TNC'en viser dialogen **Søg tekst:**
- ▶ Indlæs den søgte tekst
- ▶ Søg tekst: Tryk softkey UDFØR



Programdele markere, kopiere, slette og indføje

For at kopiere programdele indenfor et NC-program, hhv. i et andet NC-program, stiller TNC'en følgende funktioner til rådighed: Se tabellen nedenunder

for at kopiere programdele går De frem som følger:

- ▶ Vælg softkeyliste med markeringsfunktioner
- ▶ Vælg første (sidste) blok for programdelen der skal kopieres
- ▶ Markere første (sidste) blok: Tryk softkey MARKERE BLOK. TNC'en lægger et lyst felt bag det første sted i bloknummeret og indblænder softkey AFBRYD MARKERING
- ▶ flyt det lyse felt til den sidste (første) blok i programdelen som De vil kopiere eller slette. TNC'en fremstiller alle markerede blokke i en anden farve. De kan til enhver tid afslutte markeringsfunktionen, idet De trykker softkey ABFRYD MARKERING
- ▶ Kopiere markeret programdel: Tryk softkey KOPIERE BLOK, slette markeret programdel: Tryk softkey SLET BLOK. TNC'en gemmer den markerede blok
- ▶ vælg med piltasten blokken, efter hvilken De vil indføje den kopierede (slettede) programdel



For at indføje den kopierede programdel i et andet program, vælger De det pågældende program ned filstyringen og markerer der blokken, efter hvilken De vil indføje.

- ▶ Indføje en gemt programdel: Tryk softkey INDFØJ BLOK
- ▶ Afslutte markeringsfunktion: Tryk softkey AFBRYDE MARKERING

Funktion	Softkey
Indkobling af markeringsfunktion	VÆLG BLOK
Udkobling af markeringsfunktion	AFBRYD MARKERING
Slette markeret blok	BLOK UD-SKÆRE
Indføje blok der befinder sig i hukommelsen	INDSÆT BLOK
Kopiere markeret blok	KOPIERE BLOK



Søgefunktionen i TNC'en

Med søgefunktionen i TNC'en kan De søge vilkårlige tekster indenfor et program og efter behov også erstatte med en ny tekst.

Søge efter vilkårlige tekster

- ▶ Evt. evt. en blok, i hvilken ordet der søges er gemt

FIND

▶ Vælg søgefunktion: TNC'en inblænder søgevinduet og viser i softkey-listen de disponible søgefunktioner (se tabellen søgefunktioner)
- ▶ Indlæs teksten der søges efter, pas på skrivning med store/små bogstaver

X

+40

▶ Indlæs søgeforløb: TNC'en viser i softkey-listen de søgeoptioner der står til rådighed (se tabellen søgeoptioner)
- ▶ Indlæs søgeforløb: TNC'en viser i softkey-listen de søgeoptioner der står til rådighed (se tabellen søgeoptioner)

VIDERE

▶ Evt. ændre søgeoption
- ▶ Evt. ændre søgeoption

HELE ORD

OFF ON

▶ Start søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt
- ▶ Start søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt

UDFØR

▶ Gentage søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt
- ▶ Gentage søgeforløb: TNC'en springer til den næste blok, i hvilken den søgte tekst er gemt

UDFØR

▶ Afslut søgefunktion
- ▶ Afslut søgefunktion

END

Søgefunktioner	Softkey
Vise overblændingsvindueet, i hvilket det sidste søgeelement blev vist. Med piltaster kan søgeelement vælges, overtages med tasten ENT	SIDSTE SØGE ELEMENT
Vise overblændingsvinduet, i hvilket mulige søgeelementer for den aktuelle blok er gemt. Med piltaster kan søgeelement vælges, overtages med tasten ENT	ELEMENTER AKTUELLE BLOK
Vise overblændingsvinduet, i hvilket et udvalg af de vigtigste NC-funktioner bliver vist. Med piltaster kan søgeelement vælges, overtages med tasten ENT	NC BLOKKE
Aktivere søge/erstatte-funktion	SØG + ERSTAT



Søgeoptioner	Softkey
Fastlæg søgeretning	OPAD NEDAD
Fastlægge søgning: Indstilling KOMPLET søger fra den aktuelle blok til den aktuelle blok	KOMPLET BEGIN/END
Start ny søgning	NY SØG

Søge/udskifte vilkårlige tekster



Funktionen søge/udskifte er ikke mulig, når

- et program er beskyttet
- når programmet netop bliver afviklet af TNC'en

Med funktionen UDSKIFT ALLE skal De passe på, at De ikke af vanvare udskifter tekstdele, der egentlig skulle forblive uændrede. Udskiftede tekster er uigenkaldelig tabt.

- evt. evt. en blok, i hvilken ordet der søges er gemt
- FIND

► Vælg søgefunktion: TNC'en inblænder søgevinduet og viser i softkey-listen de til rådighed stående søgefunktioner
- SØG
+
ERSTAT

► Aktivér udskiftning: TNC'en viser i overblændingsvinduet en yderligere indlæsemulighed for teksten, der skal indsættes
- X

► Indlæs teksten der søges efter, pas på med store og små bogstaver, bekræft med tasten ENT
- Z

► Indlæs teksten der skal indsættes, pas på skrivning med store-/små bogstaver
- VIDERE

► Indled søgeforløb: TNC'en viser i softkey-listen de søgeoptioner der står til rådighed (se tabellen søgeoptioner)
- HELE
ORD
OFF ON

► Evt. ændre søgeoption
- UDFØR

► Start søgeforløb: TNC'en springer til den næste søgte tekst
- UDFØR

► For at erstatte teksten og herefter springe til det næste findested: Tryk softkey ERSTAT, eller for at erstatte alle fundne tekststeder: Tryk softkey ERSTAT ALLE, eller for ikke at erstatte teksten og springe til det næste fundsted: Tryk softkey IKKE ERSTATTE
- END

► Afslut søgefunktion



3.3 Fil-styring: Grundlaget

Filer

Filer i TNC'en	Type
Programmer	
i HEIDENHAIN-format	.H
i DIN/ISO-format	.I
smarT.NC-filer	
Struktureret unit-program	.HU
Konturbeskrivelser	.HC
Punkt-tabeller for bearbejdningspositioner	.HP
Tabeller for	
Værktøjer	.T
Værktøjs-veksler	.TCH
Paletter	.P
Nulpunkter	.D
Punkter	.PNT
Preset	.PR
Snitdata	.CDT
Skærmaterialer, materialer	.TAB
Tekst som	
ASCII-filer	.A
Hjælp-filer	.CHM
Tegningsdata som	
ASCII-filer	.DXF
Specielle filer	
Spændejernsskabeloner	.CFT
Parametriseret spændejern	.CFX
Afhængige data (f.eks. inddelingspunkter)	.DEP
Arkiv	.ZIP

Når De indlæser et bearbejdnings-program i TNC'en, giver De først dette program et navn. TNC'en gemmer programmet på harddisken som en fil med det samme navn. Også tekster og tabeller gemmer TNC'en som filer.

For at De hurtigt kan finde og styre filer, disponerer TNC'en over et specielt vindue til fil-styring. Her kan De kalde de forskellige filer, kopiere, omdøbe og slette.

De kan med TNC'en styre næsten vilkårligt mange filer, i det mindste dog **21 GByte**. Størrelsen af harddisken afhænger af hovedcomputeren, der er indbygget i Deres maskine. Et enkelt NC-program må maksimalt være **2 GByte** stort.



Navne på filer

Ved programmer, tabeller og tekster tilføjer TNC'en en udvidelse, som er adskilt fra fil-navnet med et punkt. Denne udvidelse kendetegner fil-typen.

PROG20	.H
Fil-navn	Fil-type

Længden af filnavne må ikke overskride 25 tegn, ellers viser TNC'en ikke mere program-navnet komplet

Filnavne i TNC'en underligger følgende normer: Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). Således kan indgivne filnavne omfatter følgende tegn:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i
j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Alle andre tegn må ikke anvendes i filnavnet, for at undgå problemer ved filoverførsel.



Den maksimalt tilladte længde af filnavne må være så lange, at den maksimalt tilladte længde af stien ikke overskrider 82 tegn (se "Stier" på side 127).

Datasikring

HEIDENHAIN anbefaler, at sikre de af TNC'en ny fremstillede programmer og filer med regelmæssige mellemrum på en PC.

Med den gratis dataoverførings-software TNCremo NT stiller HEIDENHAIN en simpel mulighed til rådighed, for fremstilling af backups af data gemt i TNC'en.

Herudover behøver De et datamedie, på hvilken alle maskinspecifikke data (PLC-program, maskin-parametre osv.) er sikret. Henvend Dem eventuelt til maskinfabrikanten.



Hvis De vil sikre alle filer der befinder på harddisken (> 2 GByte), kan det tage flere timer. Foretag sikkerhedskopieringen om natten.

De skal fra tid til anden slette de filer De ikke mere behøver, så at TNC'en til systemfiler (f.eks. værktøjs-tabeller) altid har tilstrækkelig fri plads på harddisken til rådighed.



Ved harddiske, afhængig af driftsbetingelserne (f.eks. vibrationer), skal man efter en brug på 3 til 5 år regne med en forhøjet fejlråde. HEIDENHAIN anbefaler derfor at lade harddisken kontrollere efter 3 til 5 år.

3.4 Arbejde med fil-styringen

Biblioteker

Da De på harddisken kan gemme mange programmer hhv. filer, lægger De de enkelte filer i biblioteker (ordnere), for at bevare overblikket. I disse biblioteker kan De oprette yderligere biblioteker, såkaldte underbiblioteker. Med tasten +/- eller ENT kan De ind- hhv. udblænde underbiblioteker.



TNC'en styrer maximalt 6 biblioteks-planer!

Hvis De gemmer mere end 512 filer i et bibliotek, så sorterer TNC'en ikke mere filerne i alfabetisk orden!

Navne på biblioteker

Navnet på et bibliotek må være så langt, at den maksimalt tilladte længde af stien ikke overskrider 82 tegn (se "Stier" på side 127).

Stier

En sti angiver drevet og samtlige biblioteker hhv. underbiblioteker, i hvilke en fil er gemt. De enkelte angivelser bliver adskilt med "\".



Den maksimalt tilladte længde af stien, altså alle tegn fra drev, biblioteker og filnavne inklusiv udvidelse, må ikke overskride 82 tegn!


Drevbetegnelser bør maksimalt være på 8 store bogstaver.

Eksempel

På drevet **TNC:** blev biblioteket **AUFTR1** anlagt. Herefter blev i biblioteket **AUFTR1** yderligere anlagt underbiblioteket **NCPROG** og bearbejdnings-programmet **PROG1.H** indkopieret her. Bearbejdnings-programmet har dermed stien:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Grafikken til højre viser et eksempel på et bibliotekstræ med forskellige stier.

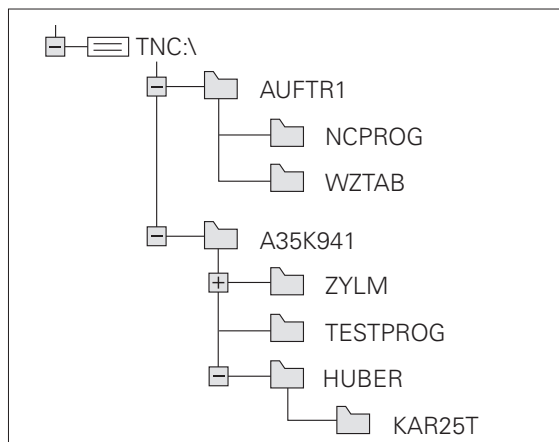

Oversigt: Funktioner for fil-styring



Når De vil arbejde med den gamle fil-styring, så skal De med MOD-funktionen omstille til den gamle fil-styring (se "Ændre indstilling PGM MGT" på side 668)

Funktion	Softkey	Side
Kopiering af enkelte filer (og konvertering)		Side 135
Vælg mål-bibliotek		Side 135
Visning af bestemte fil-typer		Side 131
Anlægge en ny fil		Side 134
Visning af de sidste 10 valgte filer		Side 138
Slet fil eller bibliotek		Side 139
Markér fil		Side 140
Omdøbe en fil		Side 142
Beskyt fil mod sletning og ændring		Side 143
Ophæve fil-beskyttelse		Side 143
Arkiver Filer		Side 146
Restaurer filer fra arkiv		Side 147
Åbne et smarT.NC-program		Side 133



Funktion	Softkey	Side
Styring af netdrev		Side 150
Kopiering af bibliotek		Side 138
Aktualisere bibliotekstræet, f.eks. for at kunne erkende, hvornår et nyt bibliotek blev anlagt på et netdrev med åbnet fil-styring		



Kalde fil-styring

PGM
MGT


Tryk tasten PGM MGT: TNC'en viser vinduet for fil-styring (billedet viser grundindstillingen. Hvis TNC'en viser en anden billedskærm-opdeling, trykker De softkey VINDUE)

Det venstre, smalle vindue viser de eksisterende drev og biblioteker. Drev'ene betegner udstyr, på hvilke data bliver gemt eller overført. Et drev er harddisken i TNC'en, yderligere drev er interface (RS232, RS422), på hvilke De eksempelvis kan tilslutte en PC'er. Et bibliotek er altid kendetegnet med et mappe-symbol (til venstre) og biblioteks-navnet (til højre). Underbiblioteker er indrykket til højre. Befinder der sig en trekant før mappe-symbolet, så er endnu yderligere underbiblioteker til stede, som De kan indblænde med tasten +/- eller ENT.

Det højre, brede vindue viser alle filer , som er gemt i det valgte bibliotek. Til hver fil bliver vist flere informationer, som er oplistet i tabellen nedenunder.

Display	Betydning
Fil-navn	Navn med maximalt 25 karakterer
Type	Fil-type
Størrelse	Filstørrelse i Byte
Ændret	Dato og klokkeslæt, for den sidste gang da filen blev ændret Datoformat indstillelig
Status	Filens egenskaber: E : Programmet er valgt i driftsart program-indlagring/editering S : Programmet er valgt i driftsart program-test M : Programmet er valgt i en programafviklings-driftsart P : Filen er beskyttet mod sletning og ændringer (Protected) + : Der er afhængige filer til stede (inndelings-fil, værktøjs-indsatsfil)

Yderlig viser TNC'en i et vindue nederst til venstre de fleste fil-typer i pre-view af filen, hvor grå-feltet står i øjeblikket. Generering af pre-view billede kan godt tage nogen tid ved større filer. De kan også deaktivere funktionen Fil-pre-view (se "Tilpasse fil-styring" på side 144)

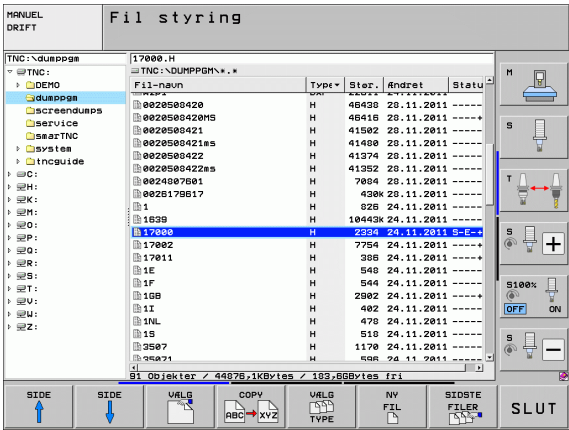

Vælge drev, biblioteker og filer



Kald af fil-styring

Benyt pil-tasterne eller softkeys, for at flytte det lyse felt til det ønskede sted på billedskærmen:



Flytte det lyse felt fra højre til venstre vindue og omvendt



Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



Flytte det lyse felt i et vindue sidevis op og ned

1. skridt: vælg drev:

Markér drevet i venstre vindue:



Vælg drev: Tryk softkey VÆLG, eller



Tryk tasten ENT

2. skridt: Vælg bibliotek:

Markér bibliotek i venstre vindue: Det højre vindue viser automatisk alle filer i biblioteket, som er markeret (lys baggrund)



3. skridt: Vælg fil



Tryk softkey VÆLG TYPE



Tryk softkey for den ønskede fil-type, eller



vis alle filer: Tryk softkey VIS ALLE, eller

4* .H



Brug wildcards, f.eks. visning af alle filer af filtype .H, som begynder med 4

Markér fil i højre vindue:



Tryk softkey VÆLG, eller



tryk tasten ENT

Den valgte fil bliver aktiveret i den driftsart, fra hvilken De har kaldt fil-styringen:



Vælg smarT.NC-programmer

Programmer fremstillet i driftsart smarT.NC kan De i driftsart **program indlagring/editering** valgfrit åbne med smarT.NC-editoren eller med Klartext-Editoren. Standardmæssigt åbner TNC'en **.HU-** og **.HC-**programmer altid med smarT.NC-editoren. Hvis De vil åbne programmer med Klartext-editoren, går De frem som følger:



Kald af fil-styring

De bruger pil-tasterne eller softkeys, for at bevæge det lyse felt til en **.HU** eller en **.HC**-fil:



Flytte det lyse felt fra højre til venstre vindue og omvendt



Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



Flytte det lyse felt i et vindue sidevis op og ned



Omskifte softkey-liste



Vælg undermenu for valg af editoren



Åbne .HU- eller .HC-program med Klartext-editoren



Åbne .HU-program med smarT.NC-editoren



Åbne .HC-program med smarT.NC-editoren

Fremstille et nyt bibliotek (kun mulig på drev TNC:\)

Markér bibliotek i venstre vindue, i hvilken De vil fremstille et underbibliotek

NY

ENT

Indlæs det nye biblioteksnavn, tryk tasten ENT

BIBLIOTEK \FREMSTILLE NYT?

JA

Bekræft med softkey JA, eller

NEJ

afbryde med softkey NEJ

Fremstilling af en ny fil (kun mulig på drevet TNC:\)

Vælg biblioteket, i hvilket De vil fremstille den nye fil

NY

ENT

Indlæs det nye filnavn med fil-endelse, tryk tasten ENT

NY
FIL



Åbne dialogen for fremstilling af en ny fil

NY

ENT

Indlæs det nye filnavn med fil-endelse, tryk tasten ENT

Kopiere en enkelt fil

- Flyt det lyse felt til den fil, som skal kopieres



- Tryk softkey KOPIERE: Vælg kopieringsfunktion. TNC'en indblænder en softkeyliste med flere funktioner. Alternativt kan De også anvende Shortcut CTRL+C, for at starte kopieringsforløbet



- Indlæs navnet på mål-filen og overfør med tasten ENT eller softkey OK: TNC'en kopierer filen i det aktuelle bibliotek, hhv. i det tilsvarende mål-bibliotek. Den oprindelige fil er bibeholdt.



- De trykker softkey mål-bibliotek, for i et overblændingsvindue at vælge mål-biblioteket og overtage det med tasten ENT eller softkey OK: TNC'en kopierer filen med det samme navn ind i det valgte bibliotek. Den oprindelige fil er bibeholdt.



TNC'en viser et overblændingsvindue med fremskridtsdisplayet, når De har startet kopieringsforløbet med tasten ENT eller softkey OK.



Kopiere fil til et andet bibliotek

- ▶ Vælg billedskærm-opdeling med lige store vinduer
- ▶ Vis biblioteker i begge vinduer: Tryk softkey STI

Højre vindue

- ▶ Flyt det lyse felt til biblioteket, i hvilket De skal kopiere filer og med tasten ENT vise filerne i dette bibliotek

Venstre vindue

- ▶ Vælg biblioteket med filen, som De skal kopiere og vis med taste ENT filerne



- ▶ Vis funktionen for markering af filer



- ▶ Flyt det lyse felt hen på filen, som De skal kopiere og markér. Ifald det ønskes, markerer De yderligere filer på samme måde



- ▶ De markerede filer kopieres i mål biblioteket

Øvrige markerings-funktioner: se "Markere filer", side 140.

Hvis De har markeret filer i såvel venstre som i højre vindue, så kopierer TNC'en fra biblioteket i hvilket det lyse felt står.

Overskrive filer

Når De kopierer filer ind i et bibliotek, i hvilket der befinder sig filer med samme navn, så spørger TNC'en, om filerne i bestemmelses-biblioteket må overskrives:

- ▶ Overskriv alle filer: Tryk softkey JA eller
- ▶ Overskriv ingen fil: Tryk softkey NEJ eller
- ▶ Bekræfte overskrivelse af hver enkelt fil: Tryk softkey BEKRÆFT

Hvis De vil overskrive en beskyttet fil, skal De separat bekræfte denne hhv. afbryde.

Kopiere tabel

Når De kopierer tabeller, kan De med softkey ERSTAT FELTER overskrive enkelte linier eller spalter i mål-tabellen. Forudsætninger:

- mål-tabellen skal allerede eksistere
- filen som skal kopieres må kun indeholde de spalter eller linier der skal erstattes.



Softkey **ERSTAT FELTER** vises ikke, når De eksternt med en dataoverføringssoftware f. eks. TNCremoNT vil overskrive tabellen i TNC'en. De kopierer den eksternt fremstillede fil i et andet bibliotek og udfører i tilslutning hertil kopieringsforløbet med TNC'ens filstyring.

Filtypen fra den eksternt fremstillede tabel skal være **.A** (ASCII). I disse tilfælde kan tabellen så indeholde vilkårlige linienumre. Når De fremstiller fil-typen **.T**, så skal tabellen fortløbende indeholde linienumre begyndende med 0.

Eksempel

De har med et forindstillingsudstyr opmålt værktøjs-længde og værktøjs-radius for 10 nye værktøjer. I tilslutning hertil forsyner forindstillingsudstyret værktøjs-tabellen TOOL.A med 10 linier (siger 10 værktøjer) og spalten

- Værktøjs-nummer (spalte **T**)
 - Værktøjs-længde (spalte **L**)
 - Værktøjs-radius (spalte **R**)
- De kopiere denne tabel fra det eksterne dataudstyr til et vilkårligt bibliotek
- Kopierer De den eksternt fremstillede tabel med TNC'ens filstyring med den bestående tabel TOOL.T; TNC'en spørger, om den bestående værktøjs-tabel TOOL.T skal overskrives:
- Trykker De softkey JA, så overskriver TNC'en den aktuelle fil TOOL.T komplet. Efter kopieringen består TOOL.T altså af 10 linier. Alle spalter - naturligvis undtagen spalte nummer, længde og radius - bliver nulstillet
- Eller De trykker softkey ERSTAT FELTER, så overskriver TNC'en i filen TOOL.T kun spalte nummer, længde og radius for de første 10 linier. Dataer for de resterende linier og spalter bliver ikke ændret af TNC'en



Kopiere et bibliotek



For at kunne kopiere biblioteker, skal De have indstillet billedet således, at TNC'en viser biblioteker i det højre billede (se "Tilpasse fil-styring" på side 144).

Vær opmærksom på at TNC'en ved kopiering af biblioteker kun kopierer de filer, som også bliver vist med den aktuelle filterindstilling

- ▶ Flyt det lyse felt i højre vindue til biblioteket som De vil kopiere.
- ▶ De trykker så softkey KOPIERE: TNC'en indblænder vinduet for valg af målbiblioteket.
- ▶ Vælg målbibliotek og bekræft med tasten ENT eller softkey OK: TNC'en kopierer det valgte bibliotek inklusiv underbiblioteker i det valgte målbibliotek

Udvælge en af de sidst valgte filer



Kald af fil-styring



Visning af de sidste 15 valgte filer: Tryk softkey SIDSTE FILER

Benyt pil-tasten, for at flytte det lyse felt til den fil, som De vil vælge:




Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



Vælg fil: Tryk softkey VÆLG, eller



tryk tasten ENT

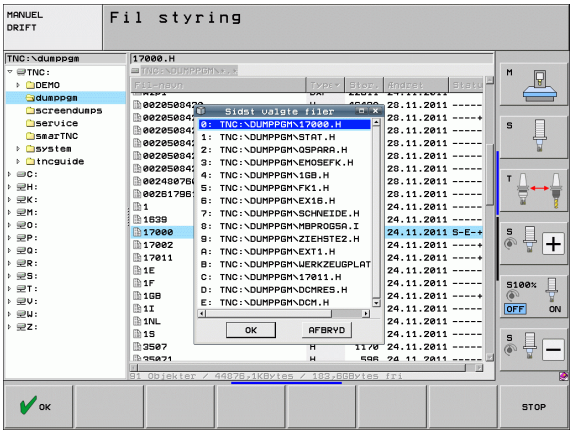

Slette fil



Pas på, tab af data mulig!

Sletningen af filer kan De ikke mere omgøre!

- Flyt det lyse felt hen på den fil, som De skal slette



- Vælg slettefunktion: Tryk softkey SLET. TNC'en spørger, om filen virkelig skal slettes
- Bekræft sletning: Tryk softkey JA eller
- Afbryde sletning: Tryk softkey NEJ

Slette bibliotek



Pas på, tab af data mulig!

Sletningen af biblioteker og filer kan De ikke mere omgøre!

- Flyt det lyse felt til det bibliotek, som De skal slette



- Vælg slettefunktion: Tryk softkey SLET. TNC'en spørger, om biblioteket med alle underbiblioteker og filer virkelig skal slettes
- Bekræft sletning: Tryk softkey JA eller
- Afbryde sletning: Tryk softkey NEJ



Markere filer

Markerings-funktion	Softkey
Flytte cursor opad	
Flytte cursor nedad	
Markering af enkelte filer	
Markere alle filer i bibliotek	
Ophæv markering for en enkelt fil	
Ophæv markering for alle filer	
Kopiering af alle markerede filer	



Funktioner, som kopiering eller sletning af filer, kan De anvende såvel på enkelte som også på flere filer samtidig. Flere filer markerer De som følger:

Flyt det lyse felt til første fil



Visning af markerings-funktioner: Tryk softkey MARKERING



Markering af fil: Tryk softkey FIL MARKERING




Flyt det lyse felt til næste fil Fungerer kun med softkeys, ikke navigere med piltaster!



Markere yderligere fil: Tryk softkey MARKERE FIL OSV.



Kopiere markerede filer: Tryk softkey KOP. MARK., eller




Slette markerede filer: Tryk softkey SLUT, for at forlade markerings-funktionen og i tilslutning hertil trykke softkey SLETTE, for at slette de markerede filer



Markere filer med Shortcuts

- ▶ Flyt det lyse felt til første fil
- ▶ Tryk tasten CTRL og hold den trykket
- ▶ Flyt med piltasten Cursor-rammen til yderligere filer
- ▶ BLANK-taste markerer filen
- ▶ Når De har markeret alle de ønskede filer: Slip CTRL-tasten og udfør den ønskede filoperation



CTRL+A markerer alle de filer der befinder sig i det aktuelle bibliotek.

Hvis De istedet for tasten CTRL trykker tasten SHIFT, markerer TNC'en automatisk alle filer, som De har vælger med piltasterne.

Omdøbe fil

- ▶ Flyt det lyse felt hen på den fil De skal omdøbe



- ▶ Vælg funktion for omdøbning
- ▶ Indlæs nyt fil-navn; fil-typen kan ikke ændres
- ▶ Udføre en omdøbning: Tryk tasten ENT

Øvrige funktioner

Beskytte fil/ophæve filbeskyttelse

- flyt det lyse felt til den fil, som De skal beskytte



- Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey ØVRIGE FUNKT.



- Aktivere filbeskyttelse: Tryk softkey BESKYTTELSE, filen får status P



- Ophæve filbeskyttelse: Tryk softkey UBESKYT.

USB-udstyr tilslutte/fjerne

- Flyt det lyse felt i venstre vindue



- Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey ØVRIGE TAST FUNKT.



- Søg efter USB-udstyr

- For at fjerne USB-udstyr: De flytter det lyse felt til USB-udstyret



- Fjern USB-udstyr

Yderligere informationer: Se "USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)", side 151.



Tilpasse fil-styring

Menuen for tilpasning af fil-styringen kan De åbne enten med et museklik på stinavnet, eller pr. softkeys:

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg den tredje softkey-liste
- ▶ Tryk softkey YDERLIG. FUNKT.
- ▶ Tryk softkey OPTIONER : TNC'en indblænder menuen for tilpasning af fil-styring
- ▶ Med piltasterne forskydes det lyse felt til den ønskede indstilling
- ▶ Med blank-tasten aktiveres/deaktiveres den ønskede indstilling

Følgende tilpasninger kan De foretage på fil-styringen:

■ Bookmarks

Med Bookmarks styrer De Deres biblioteks-favoritter. De kan tilføje eller slette det aktive bibliotek eller slette alle Bookmarks. Alle af Dem tilføjede biblioteker vises i Bookmark-listen og lader sig dermed hurtigt vælge

■ Billede

I menupunktet billede fastlægger De, hvilke informationer TNC'en skal vise i filvinduet

■ Dato-format

I menupunktet dato-format fastlægger De, i hvilket format TNC'en skal vise datoen i spalten **ændret**

■ Indstillinger

■ Cursor: Luk vindue


Når cursoren står i bibliotekstræet: Fastlægges, om TNC'en ved tryk på pil til højre-tasten skal skifte vinduet, eller om TNC'en evt. skal udklappe det forhåndenværende underbibliotek

■ Folder: gennemsøg

Fastlæg, om TNC'en ved navigering i fortegnelses strukturen i det i øjeblikket aktive bibliotek skal søge efter under-biblioteker eller ikke (inaktiv: Hastighedsstigning)

■ Eksempel: visning

Fastlæg, om TNC'en skal vise pre-view-vindue eller ikke (se "Kalde fil-styring" på side 130)

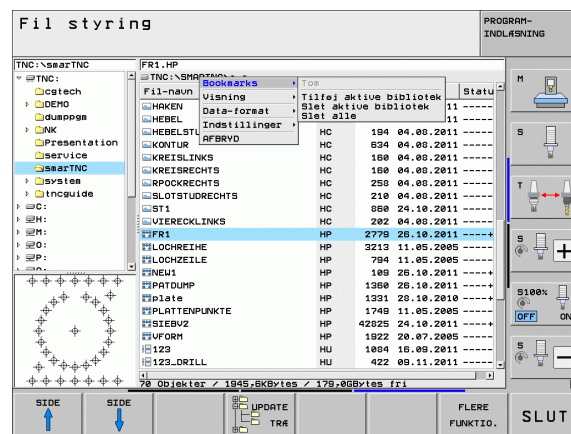

Arbejde med Shortcuts

Shortcuts er korte kommandoer, som De udløser med bestemte tastekombinationer. Korte kommandoer udfører altid en funktion, som De ligeledes kan udføre med en softkey. Følgende Shortcuts står til rådighed:

- CTRL+S:
Vælg fil (se også „Vælge drev, biblioteker og filer” på side 131)
- CTRL+N:
Starte dialog, for at fremstille en ny fil/et nyt bibliotek (se også „Fremstilling af en ny fil (kun mulig på drevet TNC:\)” på side 134)
- CTRL+C:
Starte dialog, for at kopiere valgte filer/biblioteker (se også „Kopiere en enkelt fil” på side 135)
- CTRL+R:
Starte dialog, for at omdøbe valgte filer/biblioteker (se også „Omdøbe fil” på side 142)
- Tasten DEL
Starte dialog, for at slette valgte filer/biblioteker (se også „Slette fil” på side 139)
- CTRL+O:
Starte åbne-med-dialog (se også „Vælge smarT.NC-programmer” på side 133)
- CTRL+W:
Omskifte billedskærm-opdeling (se også „Dataoverføring til/fra et eksternt dataudstyr” på side 148)
- CTRL+E:
Indblænde funktioner for tilpasning af fil-styring (se også „Tilpasse fil-styring” på side 144)
- CTRL+M:
Forbinde USB-udstyr (se også „USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)” på side 151)
- CTRL+K:
Fjerne USB-udstyr (se også „USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)” på side 151)
- Shift+piltaste til hhv. fra:
Markere flere filer hhv. Marker bibliotek (se også „Markere filer” på side 140)
- Tasten ESC:
Afbryde funktion



Arkiver Filer

Med tnc'ens arkiverfunktion kan De filer og biblioteker gemme i et ZIP-arkiv. ZIP-filer kan åbnes eksternt med anvendelse af kommercielt tilgængelige programmer.



TNC'en pakker alle markerede filer og biblioteker i det ønskede ZIP-arkiv. TNC-specifikke filer (f.eks. Klartekst-Dialog-Program) pakker TNC'en derved i ASCII-format, så De kan åbne disse eksternt med en ASCII-Editor

Gå frem som følger ved arkivering:

- ▶ Marker i den højre side af billedeskærmen de filer og biblioteker, som de ønsker at arkiverer

FLERE
FUNKTIO.

- ▶ Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey ØVRIGE TAST FUNKT.

ZIP

- ▶ Generer arkiv: Tryk softkey ZIP, TNC'en indlægger et vindue til at indtaste arkivet navnet

- ▶ Indlæs den ønskede arkivnavn

✓ OK

- ▶ Bekræft med Softkey OK: TNC'en indlægger et vindue til at vælge den mappe, hvor du kan gemme arkivet

- ▶ Vælg ønskede bibliotek, bekræft med Softkey OK



Hvis Deres styring er integreret i Deres virksomheds netværk og forsynet med skrive adgang, så De kan gemme arkivet direkte til et netværksdrev.

Med Shortcut CTRL+Q kan De omgående arkiverer de markerede filer.

Udpak filer fra arkiv

Gå frem som følger ved udpakning

- ▶ Marker i den højre side af billedeskærmen de ZIP-filer, som de ønsker at udpakke

FLERE
FUNKTIO.

- ▶ Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey ØVRIGE TAST FUNKT.

UNZIP

- ▶ Udpak valgte arkiv: Tryk softkey UNZIP, TNC'en indlægger et vindue til valg af målbibliotek

- ▶ Vælg ønskede bibliotek

✓ OK

- ▶ Bekræft med SoftkeyOK: TNC'en udpakker arkivet



TNC'en udpakker altid filerne til den af Dem valgte bibliotek. Indeholder arkivet biblioteker, så lægger TNC'en disse som et underbibliotek.

Med Shortcut CTRL+T kan De omgående udpakke de markerede filer.



Dataoverføring til/fra et eksternt dataudstyr



Før De kan overføre data til et eksternt dataudstyr, skal De indrette datainterface (se "Indretning af datainterface" på side 653).

Hvis De overfører data over det serielle interface, så kan i afhængighed af den anvendte dataoverførings-software optræde problemer, som De med gentagne udførelser af overførslen kan fjerne.



Kald af fil-styring



Vælg billedskærm-opdeling for dataoverførslen: Tryk softkey VINDUE. TNC'en viser i den venstre billedskærmhalvdel alle filer i det aktuelle bibliotek og i den højre billedskærmhalvdel alle filer, som er gemt i rod-biblioteket TNC:\

Benyt pil-tasterne, for at flytte det lyse felt til den fil, som De vil overføre:




Flytte det lyse felt i et vindue op og ned



Flytte det lyse felt fra højre til venstre vindue og omvendt

Hvis De vil kopiere fra TNC'en til et eksternt dataudstyr, forskyder De det lyse felt i venstre vindue til filen der skal overføres.

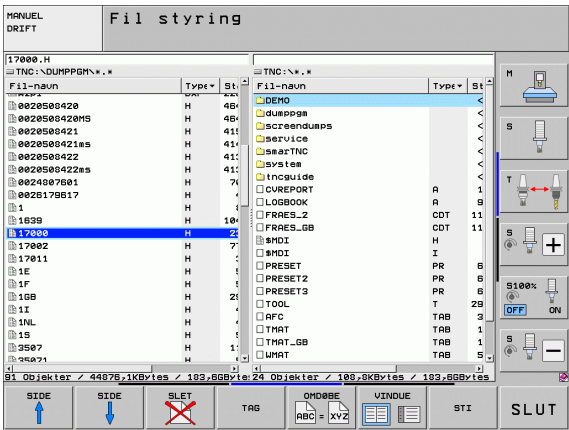

Hvis De vil kopiere fra et eksternt dataudstyr til TNC'en, forskyder De det lyse felt i højre vindue til filen der skal overføres.



Vælg andet drev eller bibliotek: Tryk softkey'en for valg af bibliotek, TNC'en viser et overblændingsvindue. De vælger i overblændingsvinduet med piltasterne og tasten ENT det ønskede bibliotek



Overfør en enkelt fil: Tryk softkey KOPIERE, eller



overføre flere filer: Tryk softkey MARKERE (på den anden softkey-liste, se "Markere filer", side 140)

Bekræft med softkey OK eller med tasten ENT. TNC'en indblænder et status-vindue, som informerer Dem om kopierings fremgangen, eller



Afslutte en dataoverførsel: Forskyd det lyse felt til venstre vindue og tryk derefter softkey VINDUE. TNC'en viser igen standardvinduet for fil-styring



For ved den dobbelte fil-vindues-fremstilling at vælge et andet bibliotek, trykker De softkey'en for biblioteksvalg. De vælger i overblændingsvinduet med piltasterne og tasten ENT det ønskede bibliotek!



TNC'en i netværk



For at tilslutte Ethernet-kortet til Deres netværk, se "Ethernet-interface", side 657.

For at tilslutte iTNC'en med Windows XP til Deres netværk, se "Netværk-indstillinger", side 729.

Fejlmeldinger under netværks-driften protokollerer TNC'en se "Ethernet-interface", side 657.

Når TNC'en er tilsluttet til et netværk, står indtil 7 yderligere drev i venstre biblioteks-vindue til rådighed (se billedet). Alle tidligere beskrevne funktioner (vælge drev, kopiere filer osv.) gælder også for netdrevet, såfremt De adgangsrettigheder tillader dette.


Forbinde og løsne netværksdrev

PGM
MGT

► Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT, evt. med softkey VINDUE billedskærm-opdelingen vælges således, som vist i billedet øverst til højre

NETVÆRK

► Styling af netværksdrev: Tryk softkey NETVÆRK (anden softkey-liste). TNC'en viser i højre vindue mulige netværksdrev, til hvilke De har adgang. Med de efterfølgende beskrevne softkeys fastlægger De for hvert drev forbindelserne.

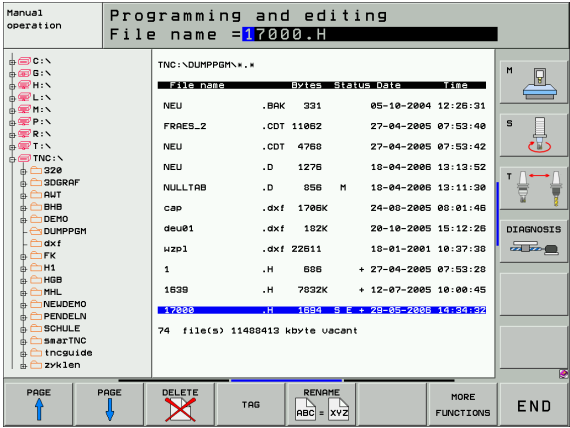

Funktion	Softkey
Fremstilling af netværks-forbindelse, TNC'en skriver i spalten Mnt et M , når forbindelsen er aktiv. De kan forbinde indtil 7 yderligere drev med TNC'en	OPRET FORBIND.
Afbrydelse af netværks-forbindelser	AFBRVD FORBIND.
Automatisk fremstilling af netværks-forbindelser ved indkobling af TNC'en TNC'en skriver i spalten Auto et A , når forbindelsen er blevet fremstillet automatisk	AUTOM. FORBIND.
Ikke automatisk fremstilling af netværks-forbindelser ved indkobling af TNC'en	INGEN AUTOM. FORBIND.

Opbygningen af en netværks-forbindelse kan godt tage nogen tid. TNC'en viser så øverst til højre på billedskærmen **[READ DIR]**. Den maximale overførsels-hastighed ligger fra 2 til 5 MBit/s alt efter hvilken fil-type De overfører og hvor belastet nettet er.



USB-udstyr på TNC'en (FCL 2-funktion)

Særdeles enkelt kan De sikre data over USB-udstyret hhv. indspille i TNC'en. TNC'en understøtter følgende USB-blokudstyr

- Diskette-drev med filsystem FAT/VFAT
- Memory-sticks med filsystem FAT/VFAT
- Harddiske med filsystem FAT/VFAT
- CD-ROM-drev med filsystem Joliet (ISO9660)

Sådanne USB-udstyr genkender TNC'en automatisk ved isætning. USB-udstyr med andre filsystemer (f.eks. NTFS) understøtter TNC'en ikke. TNC'en afgiver ved indstikning så fejlmeldingen **USB: TNC understøtter ikke udstyret**.



TNC'en afgiver fejlmeldingen **USB: TNC understøtter ikke udstyret** også, når De tilslutter en USB-Hub. I dette tilfælde kvitteres meldingen ganske enkelt med tasten CE.

Principielt skulle alle USB-udstyr med oven nævnte filsystemer kunne tilsluttes TNC'en. Skaller der trods alt optræde problemer, sæt Dem da venligst i forbindelse med HEIDENHAIN.

I fil-styringen ser De USB-udstyr som et selvstændige drev i bibliotekstræet, så at De kan udnytte de i de foregående afsnit beskrevne funktioner for filstyring.



Maskinfabrikanten kan angive faste navne for USB-udstyr. Vær opmærksom på maskin-håndbogen!



For at fjerne et USB-udstyr, skal de grundlæggende gå frem som følger:



- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT



- ▶ Med piltasten vælges det venstre vindue



- ▶ Med en piltaste vælges USB-udstyret der skal fjernes



- ▶ Videreskift softkey-liste



- ▶ Vælg øvrige funktioner:



- ▶ Vælg funktionen for fjernelse af USB-udstyr: TNC'en fjerner USB-udstyret fra bibliotekstræet



- ▶ Afslut fil-styring

Omvendt kan De igen tilslutte et tidligere fjernet USB-udstyr, idet De trykker følgende softkey:



- ▶ Vælg funktion for gentilslutning af USB-udstyr



4.1 Indføje kommentarer

Anvendelse

Hver blok i et bearbejdnings-program kan De forsyne med en kommentar, for at belyse programskridt eller give anvisninger.



Når TNC'en ikke mere kan vise en kommentar fuldstændigt på billedskærmen, vises tegnet >> på billedskærmen.

Det sidste tegn i en kommentarblok må ingen tilde være (~).

De har tre muligheder, for at indlæse en kommentar:

Kommentar under programindlæsningen


- ▶ Indlæse data for en program-blok, så trykkes ";" (semikolon) på alfa-tastaturet – TNC'en viser spørgsmålet **Kommentar?**
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten END

Indføj kommentar senere

- ▶ Vælg blokken, til hvilken De vil tilføje en kommentar
- ▶ Vælg med pil-til-højre-tasten det sidste ord i blokken: Et semikolon kommer til syne ved enden af blokken TNC'en viser spørgsmålet **Kommentar?**
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten END

Kommentar i egen blok

- ▶ Vælg blokken, efter hvilken De vil indføje kommentaren
- ▶ Åben programmerings-dialogen med tasten ";" (semikolon) på alfa-tastaturet
- ▶ Indlæs kommentaren og afslut blokken med tasten END

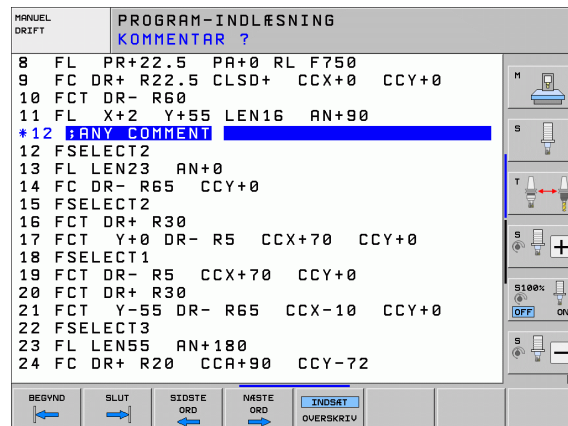

Funktioner ved editering af kommentarer

Funktion	Softkey
Spring til begyndelsen af kommentaren	
Spring til enden af kommentaren	
Spring til starten af et ord. Ord adskilles med et blankt tegn	
Gå til enden af et ord. Ord adskilles med et blankt tegn	
Skift om mellem indføje- og overskrive-funktion	



4.2 Inddeling af programmer


Definition, anvendelsesmulighed

TNC'en giver Dem muligheden, for at kommentere bearbejdningsprogrammer med inddelings-blokke. Inddelings-blokke er korte tekster (maks. 37 karakterer), der skal forstås som kommentarer eller overskrifter for de efterfølgende programlinier.

Lange og komplekse programmer kan gøres mere forståelige og mere overskuelige med en fornuftig inddelings-blok.

Det letter specielt senere ændringer i et program. Inddelings-blokke indfører De på vilkårlige steder i bearbejdnings-programmet De lader sig yderligere vise i et selvstændigt vindue og også bearbejde hhv. udvide.

De indføjede inddelingspunkter bliver af TNC'en styret i en separat fil (endelse .SEC.DEP). Herved forøges hastigheden ved navigering i inddelingsvinduet.

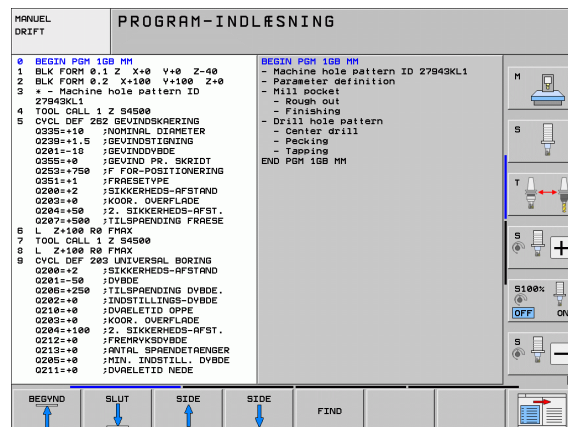

Vis inddelings-vindue/skift aktivt vindue



- Vis inddelings-vindue: Vælg billedskærm-opdeling PROGRAM + INDELING



- Skift af det aktive vindue: Tryk softkey "Skift vindue"

Indføj inddelings-blok i program-vindue (til venstre)

- Vælg den ønskede blok, efter hvilken De vil indføre inddelings-blokken



- Tryk softkey INDFØJ INDELING eller tryk tasten * på ASCII-tastaturet

- Indlæs inddelings-tekst med alfa-tastaturet



- Evt. ændre inddelingsdybden pr. softkey

Vælg blokke i inddelings-vindue

Hvis De i et inddelings-vindue springer fra blok til blok, fører TNC'en blok-visningen i program-vinduet med.. Således kan De med få skridt springe over store programdele.

4.3 Lommeregneren

Betjening


TNC'en råder over en lommeregner med de vigtigste matematiske funktioner.

- ▶ Med tasten CALC indblændes lommeregneren hhv. slukkes igen
- ▶ Vælg regnefunktioner med kortkommandoer med alfa-tastaturet. kortkommandoen er kendetegnet i lommeregneren med farver:

Regne-Funktion	Kort kommando (taste)
Addering	+
Subtrahering	−
Multiplikation	*
Dividering	:
Sinus	S
Cosinus	C
Tangens	T
Arc-Sinus	AS
Arc-Cosinus	AC
Arc-Tangens	AT
Potensopløftning	^
Kvadratrods uddragning	Q
Invers funktion	/
Parentes-regning	()
PI (3.14159265359)	P
Vis resultat	=

Overtage beregnet værdi i programmet

- ▶ Med piltasterne vælges ordet, i hvilket den beregnede værdi skal overtages
- ▶ Med tasten CALC indblændes lommeregneren og den ønskede beregning gennemføres
- ▶ Tryk tasten "overtage Akt.-position": TNC'en overtager den beregnede værdi i det aktive indlæsefelt og lukker lommeregneren

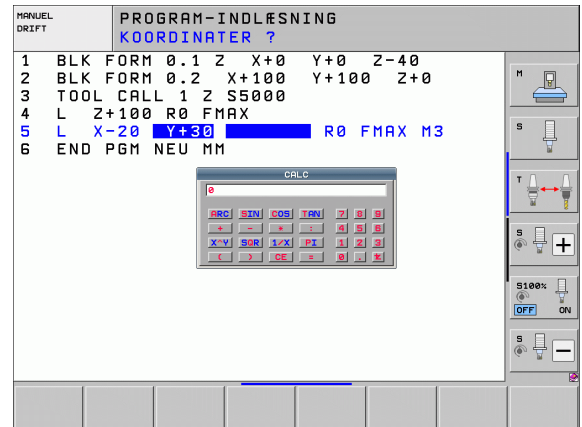

4.4 Programmerings-grafik

Programmerings-grafik medføre/ikke medføre

Medens De fremstiller et program, kan TNC'en vise den programmerede kontur med en 2D-streggrafik.

- For at skifte billedskærm-opdeling program til venstre og grafik til højre: Tryk tasten SPLIT SCREEN og softkey PROGRAM + GRAFIK drücken



- Softkey AUTOM. TEGN sættes på INDE. Medens De indlæser programlinier, viser TNC'en hver programmeret banebevægelse i grafik-vinduet til højre.

Hvis TNC'en ikke skal medføre grafik, sætter De softkey AUTOM. TEGN på UD.

AUTOM. TEGN IND tegner ingen programdel-gentagelser med.

Fremstilling af programmerings-grafik for et bestående program

- Vælg med pil-tasten blokken, til hvilken grafikken skal fremstilles eller tryk GOTO og indlæs det ønskede blok-nummer direkte




- Fremstille grafik: Tryk softkey RESET + START

Øvrige funktioner:

Funktion	Softkey
Fremstilling af komplet programmerings-grafik	RESET + START
Fremstille programmerings-grafik blokvis	ENKEL START
Fremstille programmerings-grafik komplet eller komplettere efter RESET + START	START
Standse programmerings-grafik. Denne softkey vises kun, medens TNC'en fremstil. en programmerings-grafik	STOP
Tegne programmerings-grafik påny, hvis f.eks. linier blev slettet ved overskæringer	GENTEGN



Programmeringsgrafikken omregner ingen svingfunktioner, TNC'en afgiver i sådanne tilfælde evt. en fejlmelding.

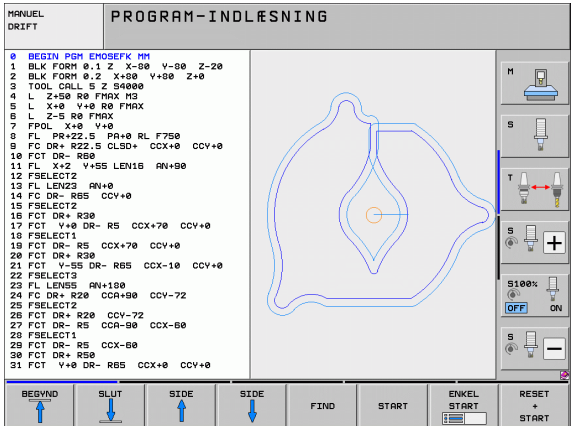

Ind og udblænding af blok-numre



► Skift softkey-liste: Se billedet



► Indblænde blok-numre: Sæt softkey VIS UDBLÆNDE SÆT BLOK-NR. på VIS

► Udblænde blok-numre: Sæt softkey VIS UDBLÆNDE. SÆT BLOK-NR. på UDBLÆND.

Sletning af grafik



► Skift softkey-liste: Se billedet



► Slette grafik: Tryk softkey SLET GRAFIK

Udsnitsforstørrelse eller -formindskelse

De kan selv fastlægge billedet for en grafik. Med en ramme vælger De udsnittet for forstørrelsen eller formindskselsen.

► Vælg softkey-liste for en udsnits-forstørrelse/formindskelse (anden liste, se billedet)



Hermed står følgende funktioner til rådighed:

Funktion	Softkey
Indblænding og forskydning af ramme. For forskydning hold den pågældende softkey trykket	
Formindske rammen - for formindskelse hold softkey trykket	
Formindske rammen - for formindskelse hold softkey trykket	
Forstørre rammen - for forstørrelse hold softkey trykket	



► Med softkey RÅEMNE UDSNIT overtages det valgte område

Med softkey RÅEMNE SOM BLK FORM genfremstiller De det oprindelige udsnit igen.

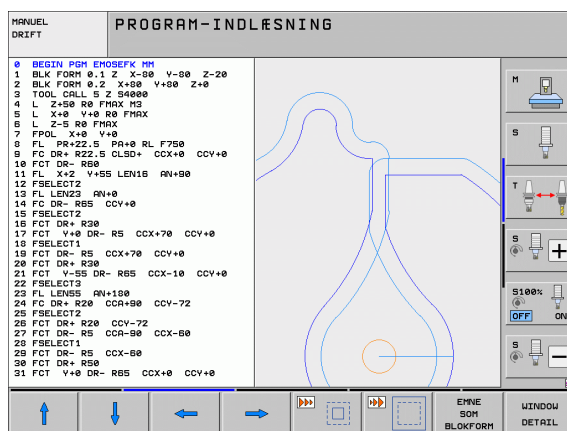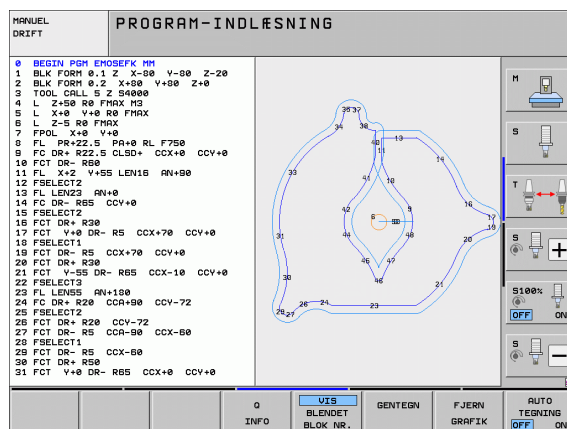

4.5 3D-liniegrafik (FCL2-funktion)

Anvendelse


Med den tredimensionale liniegrafik kan De lade fremstille de programmerede kørselsveje fra TNC'en tredimensionalt. For hurtigt at kunne se detaljer, står den kraftfulde zoom-funktion til rådighed.

I særdeleshed eksternt fremstillede programmer kan De med 3D-liniegrafikken teste for uregelmæssigheder allerede før bearbejdningen, for at undgå uønskede bearbejdningsmærker på emnet. Sådanne bearbejdningsmærker optræder eksempelvis, hvis punkter fra postprocessoren bliver afgivet forkert.

For at De hurtigt kan opspore fejlsteder, markerer TNC'en i det venstre vindue den aktive blok i 3D-liniegrafikken med en anden farve (grundindstilling: Rød).

3D-liniegrafikken kan De anvende i Split-Screen-funktion eller i Full-Screen-funktion:

- ▶ Vise program til venstre og 3D-linier til højre: Tryk tasten SPLIT SCREEN og softkey PROGRAM + 3D-LINIER
- ▶ Vise 3D-liniegrafik på hele billedskærmen: Tryk tasten SPLIT SCREEN og softkey 3D-LINIER

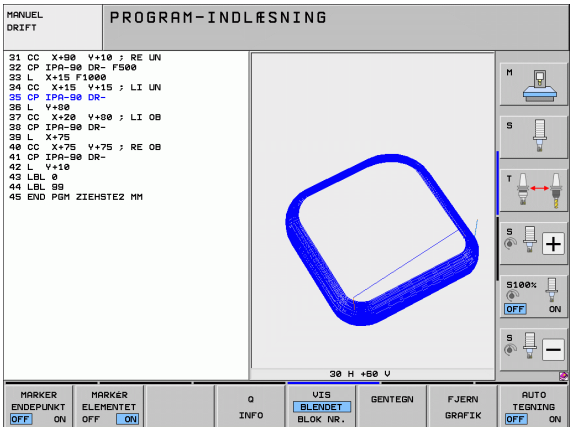

Funktioner for 3D-liniegrafik

Funktion	Softkey
Indblænde zoom-ramme og forskyde opad For forskydning hold softkey trykket	
Indblænde zoom-ramme og forskyde nedad For forskydning hold softkey trykket	
Indblænde zoom-ramme og forskyde mod venstre For forskydning hold softkey trykket	
Indblænde zoom-ramme og forskyde mod højre. For forskydning hold softkey trykket	
Forstørre rammen - for forstørrelse hold softkey trykket	
Formindske rammen - for formindskelse hold softkey trykket	
Tilbagestille udsnits-forstørrelsen, så at TNC'en viser emnet svarende til den programmerede BLK-form	EMNE SON BLOKFORM
Overtage udsnit	OVERFØR UDSNIT

Funktion	Softkey
Dreje emnet medurs	
Dreje emnet modurs	
Vippe emnet bagud	
Vippe emnet fremad	
Forstørre fremstilling skridtvis. Er fremstillingen forstørret, viser TNC'en i bundlinien af grafikvinduet bogstavet Z .	
Formindske fremstilling skridtvis. Er fremstillingen formindsket, viser TNC'en i bundlinien af grafikvinduet bogstavet Z .	
Vis emnet i oprindelig størrelse	
Vis emnet i det sidst aktive billede	SIDSTE BILLEDE
Vise/ikke vise det programmerede slutpunkt med et punkt på linien	MARKER ENDEPUNKT OFF ON
Vise/ikke vise den i venstre vindue valgte NC-blok i 3D-liniegrafikken fremhævet med farve	MARKER ELEMENTET OFF ON
Vise/ikke vise blok-numre	VIS BLENDET BLOK NR.



De kan også med musen betjene 3D-liniegrafikken. Følgende funktioner står til rådighed:

- ▶ For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen. TNC'en viser et koordinatsystem, som fremstiller den momentant aktive opretning af emnet. Efter at De har sluppet den højre musetaste, orienterer TNC'en emnet i den definerede opretning
- ▶ For at forskyde den fremstillede trådmodel: Hold den midterste muse-taste, hhv. muse-hjulet trykket og flyt musen. TNC'en forskyder emnet i den pågældende retning. Efter at De har sluppet den midterste musetaste, forskyder TNC'en emnet til den definerede position
- ▶ For at zoome et bestemt område med musen: Med trykket venstre muse-taste markeres det firkantede zoom-område, De kan forskyde zoomområdet både horisontalt og vertikalt med bevægelse med musen. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørres TNC'en emnet på det definerede område
- ▶ For med musen hurtigt at zoome ud- og ind: Drej musehjulet frem hhv. tilbage
- ▶ Dobbeltklik med den højre musetast: Standardvalg

Fremhæve NC-blokke i grafikken med farve



- ▶ Omskifte softkey-liste
- ▶ Vis den i billedskærmen til venstre valgte NC-blok i 3D-liniegrafik til højre markeret med farve: Softkey AKT. ELEM. SÆTTES MARKERING UD / IND. på INDE
- ▶ Vis i billedskærmen til venstre den valgte NC-blok i 3D-liniegrafik til højre ikke markeret med farve: Softkey AKT. ELEM. SÆTTES MARKERING UD / IND. på IND

Ind og udblænding af blok-numre



- ▶ Omskifte softkey-liste
- ▶ Indblænde blok-numre: Sæt softkey VIS UDBLÆNDE SÆT BLOK-NR. på VIS
- ▶ Udblænde blok-numre: Sæt softkey VIS UDBLÆNDE. SÆT BLOK-NR. på UDBLÆND.

Sletning af grafik



- ▶ Omskifte softkey-liste
- ▶ Slette grafik: Tryk softkey SLET GRAFIK

4.6 Direkte hjælp ved NC-fejlmeldinger

Vise fejlmeldinger

TNC'en viser automatisk fejlmeldinger blandt andet ved

- forkerte indlæsninger
- logiske fejl i programmet
- konturelementer der ikke kan udføres
- uforskriftmæssig tastsystem-brug


En fejlmelding, der indeholder nummeret på en programblok, blev forårsaget af denne blok eller en forudgående. TNC-meldetekster sletter De med tasten CE, efter at De har ophævet fejlårsagen. Fejlmeldinger, der kan føre til et styringssammembrud skal De kvittere med tryk på tasten END. TNC'en starter så påny.

For at få nærmere information om en opstået fejlmelding, trykker De tasten HJÆLP. TNC'en indblænder så et vindue, i hvilket fejlårsagen og ophævelse af fejlen er beskrevet.

Hjælp visning

HELP

- ▶ Vise hjælp: Tryk tasten HELP
- ▶ Gennemlæs fejlbeskrivelse og muligheden for fejlretning. Evt. viser TNC'en oven i købet hjælpe-informationer, der er til stor hjælp ved fejlsøgningen med HEIDENHAIN-medarbejder. Med tasten CE lukker De hjælpe-vinduet og kvitterer samtidig den opståede fejlmelding
- ▶ Afhjælp fejlen som beskrevet i hjælpe-vinduet

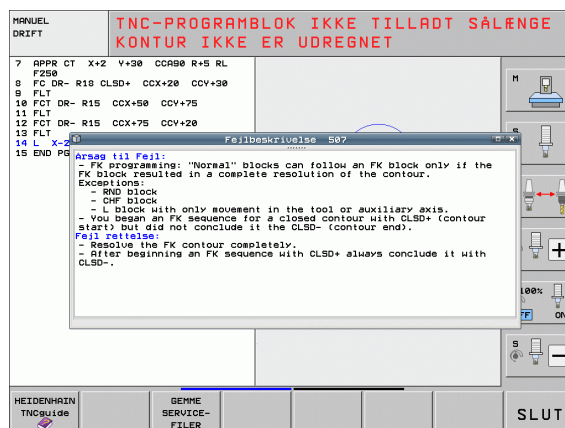

4.7 Liste over alle tænkelige fejlmeldinger

Funktion

Med denne funktion kan De lade et overblændingsvindue vise, i hvilket TNC'en viser alle opstående fejlmeldinger. TNC'en viser såvel fejl der kommer fra NC'en som også fejl, som bliver afgivet af maskinfabrikanten.

Vise fejlliste


Så snart mindst en fejlmelding opstår kan De lade listen vise:

ERR

- ▶ Vise liste: Tryk tasten ERR
- ▶ Med piltasterne kan De vælge en af de opstående fejlmeldinger
- ▶ Med tasten CE eller tasten DEL sletter De fejlmeldingen fra overblændingsvinduet, som momentant er valgt. Hvis kun én fejlmelding opstår, lukker overblændingsvinduet sig samtidigt
- ▶ Luk pop-up vindue: Tryk tasten ERR påny. Opståede fejlmeldinger bliver bibeholdt



Parallelt med fejllisten kan De også lade den altid tilhørende hjælpetekst vise i et separat vindue: Tryk tasten HELP.

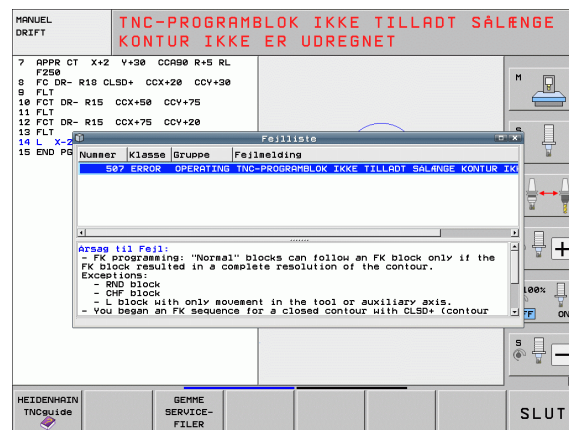

Vindues-indhold

Spalte	Betydning
Nummer	Fejlnummer (-1: Ingen fejlnummer defineret), som bliver tildelt af HEIDENHAIN eller maskinfabrikanten
Klasse	Fejlklasse Fastlægger, hvorledes TNC'en bearbejder denne fejl: ■ ERROR Samlefejlklasse for fejl, ved hvilke alt efter tilstanden af maskine hhv. aktive driftsart forskellige fejlreaktioner bliver udløst ■ FEED HOLD Tilspændings-frigivelse bliver slettet ■ PGM HOLD Programafviklingen bliver afbrudt (STIB blinker) ■ PGM ABORT Programafviklingen bliver afbrudt (INTERNT STOP) ■ EMERG. STOP NØD-STOP bliver udløst ■ RESET TNC'en udfører en varmstart ■ WARNING Advarsel, programafviklingen fortsætter ■ INFO Info-melding, programafviklingen bliver fortsat
Gruppe	Gruppe. Fastlægger, fra hvilken del af driftssystem-softwaren fejlmeldingen blev genereret ■ OPERATING ■ PROGRAMMING ■ PLC ■ GENERAL
Fejlmelding	Fejltekst, som TNC'en altid viser



Kalde hjælpesystemet TNCguide

Pr. softkey kan De kalde hjælpesystemet i TNC'en. Med det samme får De indenfor hjælpesystemet den samme fejlerklæring, som De også får ved tryk på tsten HELP.



Hvis maskinfabrikanten også stiller et hjælpesystem til rådighed, så indblænder TNC'en en yderligere softkey MASKINFABRIKANT, med hvilken De kan kalde dette separate hjælpesystem. Der finder De så flere, detaljerede informationer om opståede fejlmeldinger.



- Kald af hjælp til HEIDENHAIN-fejlmeldinger



- Hvis til rådighed, kald af hjælp til maskinspecifikke fejlmeldinger

Generere servicefiler

Med denne funktion kan De gemme alle for servicebrug relevante data i en ZIP-fil. De relevante data i NC og PLC bliver gemt af TNC'en i filen **TNC:\service\service<xxxxxxx>.zip**. Navnet på filen fastlægger TNC'en automatisk, hvorved **<xxxxxxx>** som entydig tegnfølge fremstiller systemtiden.

Der står følgende muligheder til rådighed for at generere en servicefil:

- Tryk softkeys GEMME SERVICE-FILER efter at De har trykket tasten ERR
- Eksternt fra med dataoverførings-softwaren TNCremoNT
- Ved styrt af NC-softwaren på grund af en tungtvejende fejl generer TNC'en servicefilerne automatisk
- Yderligere kan maskinfabrikanten for PLC-fejlmeldinger ligeledes automatisk lade servicefiler generere.

Blandt andet bliver følgende filer gemt i servicefilen:

- Logbog
- PLC-logbog
- Valgte filer (*.H/*.I/*.T/*.TCH/*.D) af alle driftsarter
- *.SYS-filer
- Maskin-parametre
- Informations- og protokolfiler for driftssystemet (delvis aktivérbare med MP7691)
- PLC-hukommelsesindhold
- I PLC:\NCMACRO.SYS definerede NC-makros
- Informationer om hardwaren

Yderligere kan De efter anvisning af serviceafdelingen deponere en yderligere styrefil **TNC:\service\userfiles.sys** i ASCII-format. TNC'en pakker så også de der definerede filer med i ZIP-filen.



Servicefilen indeholder alle NC-data, der er nødvendige for fejlsøgning. Med videregivelsen af servicefilen erklærer De dem indforstået med, at maskinfabrikanten hhv. Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH bruger disse data til diagnostisering.

Den maksimale størrelse af en service-fil er 40 MByte



4.8 Kontextsensitivt hjælpesystem TNCguide (FCL3-Funktion)

Anvendelse



Hjælpesystemet TNCguide står kun til rådighed, hvis Deres styringshardware råder over mindst 256 MByte arbejdshukommelse og yderligere FCL3 er fastlagt.

Det kontextsensitive hjælpesystem **TNCguide** indeholder bruger-dokumentationen i HTML-format. Kaldet af TNCguide sker med HELP-tasten, hvorved TNC'en delvis situationsafhængig direkte viser de tilhørende informationer (kontextsensitivt kald). Også når De i en NC-blok editere og trykker HELP-tasten, kommer De i regelen præcis til stedet i dokumentationen, hvor den tilsvarende funktion er beskrevet.

Standardmæssigt bliver den tyske og engelske dokumentation medleveret med den pågældende NC-software. De resterende dialogprog stiller HEIDENHAIN gratis til rådighed for download, så snart den pågældende oversættelse er til rådighed (se "Downloadede aktuelle hjælpefiler" på side 173).



TNC'en forsøger grundlæggende at starte TNCguide'en i det sprog, som De har indstillet som dialogprog på Deres TNC. Hvis filerne i dette dialogprog på Deres TNC endnu ikke står til rådighed, så åbner TNC'en den engelske udgave.


Følgende bruger-dokumentationer er i øjeblikket til rådighed i TNCguide'en:

- Bruger-håndbogen Klartext-dialog (**BHBKlartext.chm**)
- Bruger-håndbogen DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Bruger-håndbog cykler (**BHBcycles.chm**)
- Bruger-håndbogen smarT.NC (Lods-format, **BHBSmart.chm**)
- Liste over alle NC-fejlmeldinger (**errors.chm**)

Yderligere er også bogfilen **main.chm** til rådighed, i hvilken alle eksisterende chm-filer er fremstillet sammenfattet.



Som option kan maskinfabrikanten endnu integrere maskinspecifikke dokumentationer i **TNCguide**. Disse dokumenter vises så som en separat bog i filen **main.chm**.

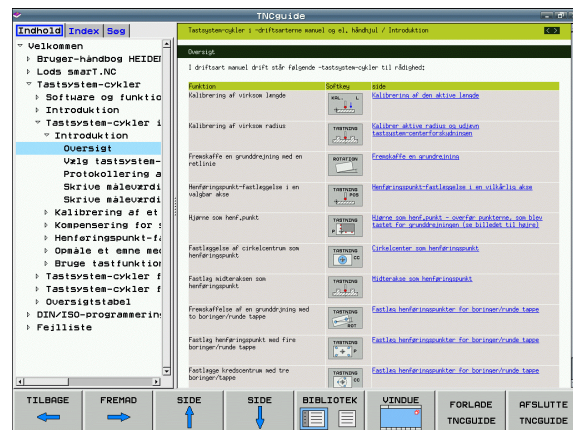

At arbejde med TNCguide'en

Kalde TNCguide'en


For at starte TNCguide'en, står flere muligheder til rådighed:

- ▶ Tryk tasten HELP, hvis TNC'en ikke lige viser en fejlmedligning
- ▶ Pr. muse-klik på softkeys, hvis De forud har klikket nederst til højre på billedskærmen på det indblændede hjælpesymbol
- ▶ Med fil-styringen åbne en hjælpe-fil (CHM-fil) TNC'en kan åbne hver vilkårlig CHM-fil, også hvis den ikke er gemt på harddisken i TNC'en



Hvis en eller flere fejlmedligninger opstår, så indblænder TNC'en den direkte hjælp til fejlmedligningen. For at kunne starte **TNCguide** skal De først og fremmest kvittere alle fejlmedligninger.

TNC'en starter ved kald af hjælpesystemet på programmeringspladsen og to-processor-udgaven den systeminternt definerede standardbrowser (i regelen Internet Explorer) og på énprocessor-udgaven en af HEIDENHAIN tilpasset browser.

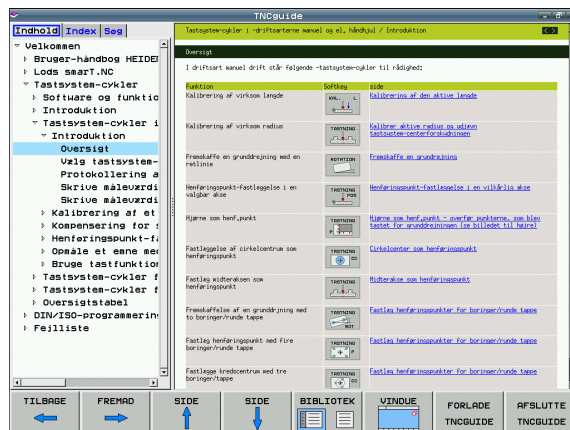

Til mange softkeys står et kontekstsensitivt kald til rådighed, med hvilket de kommer direkte til funktionsbeskrivelse af den pågældende softkey. Denne funktionalitet står til rådighed for Dem med muse-betjening. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg softkey-listen, i hvilken den ønskede softkey bliver vist
- ▶ Klik med musen på hjælpesymbolet, som TNC'en viser direkte til højre over softkey-listen: Muse-curseren ændrer sig til et spørgsmåltegn
- ▶ Med spørgsmålstegnet klikkes på softkey'en, hvis funktion De vil have forklaret: TNC'en åbner TNCguide'en. Hvis der for den af Dem valgte softkey ingen indspringssted eksisterer, så åbner TNC'en bogfilen **main.chm**, ud fra der De pr. fuldttekstsøgning eller pr. navigation manuelt må søge den ønskede forklaring

Også hvis De netop editere en NC-blok står en kontekstsensitivt kald til rådighed:

- ▶ Vælg en vilkårlig NC-blok
- ▶ Cursor med piltasterne til blokken
- ▶ Tryk tasten HELP: TNC'en starter dhjælpesystemet og viser beskrivelsen for den aktive funktion (gælder ikke for hjælpe-funktioner eller cykler, som er blevet integreret af maskinfabrikanten)



Navigere i TNCguide`en

På enkleste vis kan De navigere med musen i TNCguide`en. På den venstre side kan indholdsfortegnelsen ses. De kan med klik på den mod højre pegende trekant lade vise det derunder liggende kapitel eller direkte med klik på den pågældende indførsel lade den tilsvarende side vise. Betjeningen er identisk med betjeningen i Windows Explorer.

Sammenkædede tekststeder (krydshenvisning) er fremstillet blå og understreget. Et klik på en link åbner den tilsvarende side.

Selvfølgelig kan De også betjene TNCguide`en pr. taster og softkeys. Efterfølgende tabel indeholder en oversigt over de tilsvarende tastefunktioner.

Funktion	Softkey
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Vælg den derunder- hhv. derover liggende indførsel ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Forskyde side nedad hhv. opad, når tekst eller grafik ikke bliver vist fuldstændigt	
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Slå indholdsfortegnelsen op. Når indholdsfortegnelsen ikke mere kan slås op, så spring til højre vindue ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Ingen funktion	
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Slå indholdsfortegnelsen i. ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Ingen funktion	
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Vis pr. cursor-taste den valgte side ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Når cursoren står på en kæde, så spring til den sammenkædede side	
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Skifte fane mellem visning af indholds-biblioteket, vise stikords-biblioteket og funktionen fuldtekstsøgning og omskiftning til den højre billedskærmside ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Spring tilbage i venstre vindue	
■ Indholdsfortegnelse til venstre er aktiv: Vælg den derunder- hhv. derover liggende indførsel ■ Tekstvindue til højre er aktivt: Spring til næste kæde	



Funktion	Softkey
Vælg den sidst viste side	TILBAGE ←
Blade fremad, når De flere gange har anvendt funktionen "vælg sidst viste side"	FREMAD →
Blade en side tilbage	SIDE ↑
Blade en side frem	SIDE ↓
Indholdsfortegnelse vise/udblænde	BIBLIOTEK
Skifte mellem fuldbillede- fremstilling og reduceret fremstilling Ved reduceret fremstilling ser De endnu en del af TNC-overfladen	UDBLÆND
Fokus bliver internt skiftet til TNC-anvendelse, så at De med åbnet TNCguide kan betjene styringen. Når fuldbillede-fremstillingen er aktiv, så reducerer TNC'en før fokusskiftet automatisk billedstørrelsen	FORLAD TNCGUIDE
Afslutte TNCguide	AFSLUT TNCGUIDE



Stikords-fortegnelse

De vigtigste stikord er opført i stikordsfortegnelsen (fanen **Index**) og kan vælges af Dem pr. muse-klik eller ved valg pr. cursor-taste direkte.

Den venstre side er aktiv



- ▶ Vælg fanen **Index**
- ▶ Aktivere indlæsefeltet **nøgleord**
- ▶ Ordet der skal søges indlæses, TNC'en synkroniserer så stikordsfortegnelsen henført til den indlæste tekst, så at De hurtigere kan finde stikordet i den opførte liste, eller
- ▶ Med piltaste lægges det ønskede stikord med lys baggrund
- ▶ Med tasten ENT lade informationer om det valgte stikord vise

Fuldttekst-søgning

I fanen **søg** har De muligheden for, at gennemsøge den komplette TNCguide efter et bestemt ord.

Den venstre side er aktiv




- ▶ Vælg fanen **Søg**
- ▶ Aktivere indlæsefeltet **Søg:**
- ▶ Indlæs ordet der skal søges efter, bekræft med tasten ENT: TNC'en oplister alle findesteder, som indeholder dette ord
- ▶ Med piltaste lægges det ønskede sted med lys baggrund
- ▶ Vis med tasten ENT det valgte findested



Fuldttekst-søgning kan De altid kun gennemføre med et enkelt ord.

Når De aktiverer funktionen **kun søge i titler** (med muse-taste eller med cursoren og i tilslutning hertil trykkes blank-tasten), gennemsøger TNC'en ikke den komplette tekst men kun alle overskrifter.

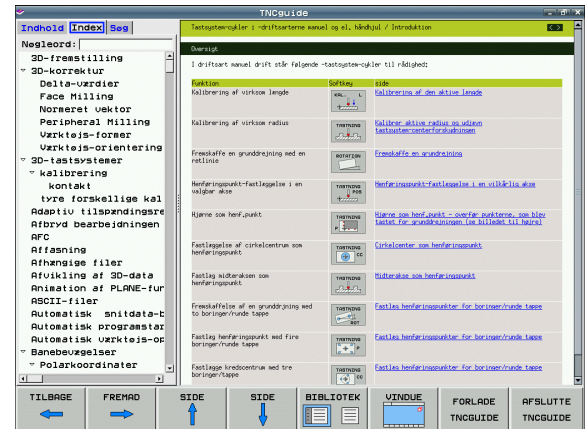

Downloade aktuelle hjælpefiler

De til Deres TNC-software passende hjælpefiler befinder sig på HEIDENHAIN-Homepage www.heidenhain.de under:

- ▶ Dokumentation / information
- ▶ Dokumentation
- ▶ Bruger Dokumentation
- ▶ TNCguide
- ▶ Vælg det ønskede sprog, f.eks. Tysk
- ▶ TNC-styring
- ▶ Serie TNC 500
- ▶ Ønskede NC-Software-Nummer f.eks. iTNC 530 (340 49x-06)
- ▶ Vælg den ønskede sprogversion fra tabellen **Online-Hilfe TNCguide (CHM-Dateien)**
- ▶ Download ZIP-filen og udpak den
- ▶ De udpakkede CHM-filer overføres til TNC i biblioteket **TNC:\tncguide\de** hhv. i det tilsvarende sprog-underbibliotek (se også efterfølgende tabel)



Når De overfører CHM-filer med TNCremoNT til TNC'en skal De i menupunktet **Extras>Konfiguration>Modus>Overførsel i binærformat** indføre extension **.CHM**.

Sprog	TNC-bibliotek
Tysk	TNC:\tncguide\de
Engelsk	TNC:\tncguide\en
Tjekkisk	TNC:\tncguide\cs
Fransk	TNC:\tncguide\fr
Italiensk	TNC:\tncguide\it
Spansk	TNC:\tncguide\es
Portugisisk	TNC:\tncguide\pt
Svensk	TNC:\tncguide\sv
Dansk	TNC:\tncguide\da
Finsk	TNC:\tncguide\fi
Hollandsk	TNC:\tncguide\nl
Polsk	TNC:\tncguide\pl
Ungarsk	TNC:\tncguide\hu
Russisk	TNC:\tncguide\ru



Sprog	TNC-bibliotek
Kinesisk (forenklet):	TNC:\tncguide\zh
Kinesisk (traditionel)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slowensk (software-option)	TNC:\tncguide\sl
Norsk	TNC:\tncguide\no
Slovakisk	TNC:\tncguide\sk
Lettisk	TNC:\tncguide\lv
Koreansk	TNC:\tncguide\kr
Estisk	TNC:\tncguide\et
Tyrkisk	TNC:\tncguide\da
Rumænsk	TNC:\tncguide\da
Litauisk	TNC:\tncguide\de





5

**Programmering:
Værktøjer**



5.1 Værktøjshenførte indlæsninger

Tilspænding F

Tilspændingen **F** er hastigheden i mm/min (tommer/min), med hvilken værktøjsmidtpunktet bevæger sig på sin bane. Den maksimale tilspænding kan være forskellig for hver maskinakse og er fastlagt med en maskin-parameter.

Indlæsning

Tilspændingen kan De indlæse i **TOOL CALL**-blokken (værktøjs-kald) og i alle positioneringsblokke (se "Fremstilling af program-blokke med banefunktionstasterne" på side 220). I millimeter-programmer indlæser De tilspændingen i enheden mm/min., i tomme-programmer på grund af opløsningen i 1/10 tomme/min.

Ilgang

For ilgangen indlæser De **F MAX**. For indlæsning af **F MAX** trykker De på dialogspørgsmålet **Tilspænding F= ?** tasten ENT eller softkey FMAX.




For at køre i ilgang på Deres maskine, kan De også programmere den tilsvarende talværdi, f.eks. programmere **F30000**. Denne ilgang virker i modsætning til **FMAX** ikke kun blokvis, men så længe, indtil De programmerer en ny tilspænding.

Varighed af virkning

Den med en talværdi programmeret tilspænding gælder indtil blokken, i hvilken en ny tilspænding bliver programmeret. **F MAX** gælder kun for den blok, i hvilken den blev programmeret. Efter blokken med **F MAX** gælder den sidst med en talværdi programmeret tilspænding igen.

Ændring under programafviklingen

Under programafviklingen ændrer De tilspændingen med override-drejeknappen F for tilspænding.

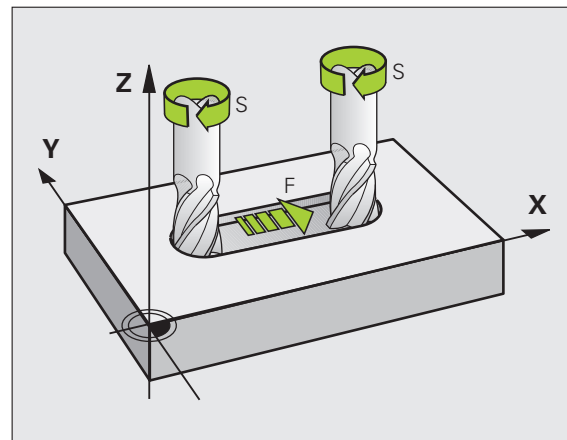

Spindelomdrejningstal S

Spindelomdr.tallet S indlæser De i omdrejninger pr. minut (omdr./min) i en **TOOL CALL**-blok (værktøjs-kald). Alternativt kan De også definere en snithastighed Vc i m/min.

Programmeret ændring

I bearbejdnings-programmet kan De ændre spindelomdr.tallet med en **TOOL CALL**-blok, idet De udelukkende indlæser det nye spindelomdr.tal:



- ▶ Programmering af værktøjs-kald: Tryk tasten **TOOL CALL**
- ▶ Dialog **Værktøjs-nummer?**: forbigås med tasten **NO ENT**
- ▶ Dialog **spindelakse parallel X/Y/Z ?** forbigås med tasten **NO ENT**
- ▶ I dialogen **spindelomdr.tal S= ?** indlæses nyt spindelomdr.tal, bekræft med tasten **END**, eller pr. softkey **VC** skiftes om tilsnithastighedsindlæsning

Ændring under programafviklingen

Under programafviklingen ændrer De spindelomdrejningstallet med override-drejeknappen S.



5.2 Værktøjs-data

Forudsætning for værktøjs-korrektur

Normalt programmerer De koordinaterne til banebevægelserne således, som emnet er målsat i tegningen. For at TNC'en kan beregne banen for værktøjs-midtpunktet, altså gennemføre en værktøjs-korrektur, skal De indlæse længde og radius for hvert værktøj der skal benyttes.

Værktøjs-data kan De indlæse enten med funktionen **TOOL DEF** direkte i programmet eller separat i værktøjs-tabellen. Hvis De indlæser værktøjs-dataerne i tabellen, står flere værktøjsspecifikke informationer til rådighed. TNC'en tilgodeser alle indlæste informationer, når bearbejdnings-programmet afvikles.

Værktøjs-nummer, værktøjs-navn

Hvert værktøj er kendetegnet med et nummer mellem 0 og 30000. Når De arbejder med værktøjs-tabellen, kan De yderligere tildele et værktøjs-navn. Værktøjs-navne må maximalt bestå af **32 karakterer**.



Værktøjet med nummeret 0 er fastlagt som nul-værktøj og har længden $L=0$ og radius $R=0$. I værktøjs-tabellen skal De ligeledes definere værktøjet T0 med $L=0$ og $R=0$.

Værktøjs-længde L

Værktøjs-længden L skal De grundlæggende indlæse som absolut længde henført til værktøjs-henføringspunktet. TNC'en behøver for talrige funktioner i forbindelse med fleraksebearbejdning tvingende nødvendigt totallængden for værktøjet.

Værktøjs-radius R

Værktøjs-radius R indlæser De direkte.

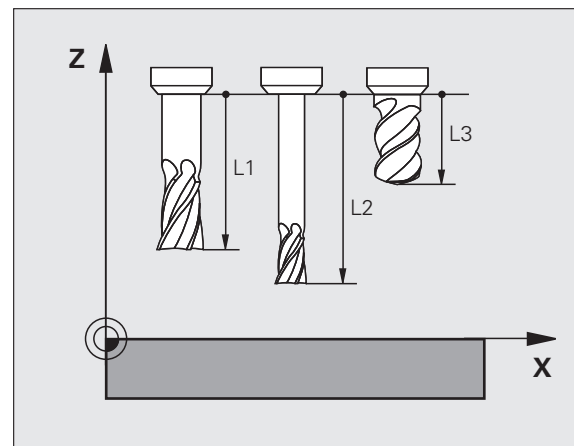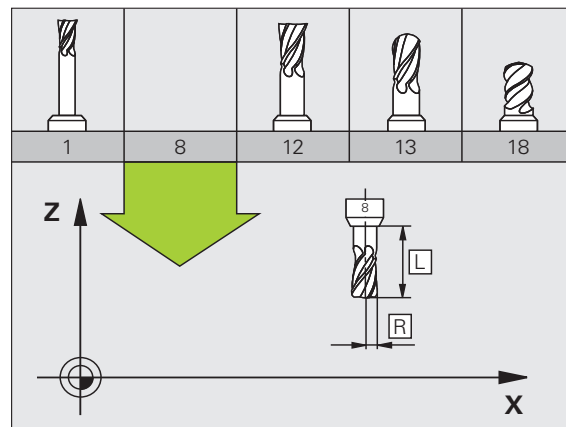

Delta-værdier for længder og radier

Delta-værdier betegner afvigelser fra længden og radius på værktøjer.

En positiv delta-værdi står for et overmål (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Ved en bearbejdning med overmål indlæser De værdien for overmålet ved programmering af værktøjs-kaldet med **TOOL CALL**.

En negativ delta-værdi betyder et undermål (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Et undermål bliver indført i værktøjs-tabellen for slitage af et værktøj.


Delta-værdier indlæser De som talværdier, i en **TOOL CALL**-blok kan De også overdrage værdien med en Q-parameter.

Indlæseområde: Delta-værdier må maksimalt være $\pm 99,999$ mm.



Delta-værdier fra værktøjs-tabellen påvirker den grafiske fremstilling af **værktøjet**. Fremstillingen af **emnet** i simuleringen forbliver den samme.

Delta-værdier fra **TOOL CALL**-blokken ændrer i simuleringen den viste størrelse af **emnet**. Den simulerede **værktøjsstørrelse** forbliver den samme.

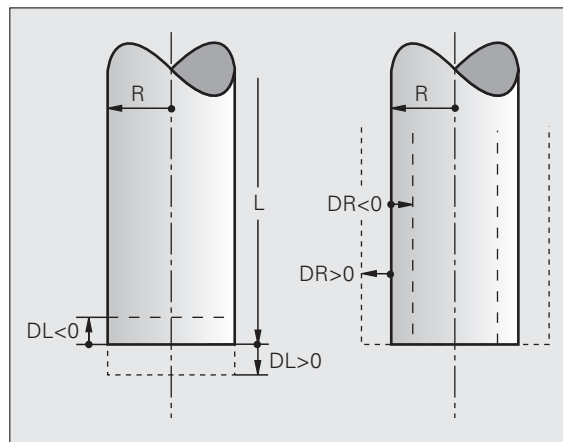

Indlæse værktøjs-data i et program

Nummer, længde og radius for et bestemt værktøj fastlægger De i bearbejdnings-programmet én gang i en **TOOL DEF**-blok:

► Vælg værktøjs-definition: Tryk tasten **TOOL DEF**



- **Værktøjs-nummer**: Med værktøjs-nummeret kendetegnes et værktøj entydigt
- **Værktøjs-længde**: Korrekturværdi for længden
- **Værktøjs-radius**: Korrekturværdi for radius



Under dialogen kan De indføje værdien for længden og radius direkte i dialogfeltet: Tryk den ønskede akse-softkey.

Når værktøjs-Tabellen **TOOL.T** er aktiv, så bevirker en **TOOL DEF**-blok et værktøjs-forvalg. Vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Eksempel

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```



Indlæsning af værktøjs-data i tabellen

I en værktøjs-tabel kan De definere indtil 30000 værktøjer og gemme deres værktøjs-data. Antallet af værktøjer, som TNC'en ved åbning af en ny tabelle anlægger, definerer De med maskin-parameter 7260. Vær opmærksom også på editerings-funktionen længere fremme i dette kapitel. For at kunne indlæse flere korrekturdata for et værktøj (indeksere værktøjs-nummer), sætter De maskin-parameter 7262 ulig 0.

De skal bruge værktøjstabellen, når,

- De vil benytte indikerede værktøjer, som f.eks. Indsættelse af Trinbor med flere længdekorrekturer (se side 188)
- Deres maskine er udrustet med en automatisk værktøjs-veksler
- De med TT 130 vil opmåle værktøjer automatisk (se bruger-håndbogen tastsystem-cykler)
- Se med bearbejdnings-cyklus 22 vil efterrømme (se bruger-håndbogen Cykler, cyklus RØMME)
- De vil arbejde med bearbejdnings-cyklerne 251 til 254 (se bruger-håndbogen Cykler, cyklerne 251 til 254)
- De vil arbejde med automatisk snitdata-beregning

Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data

Fork.	Indlæsning	Dialog
T	Nummeret, som værktøjet bliver kaldt med i programmet (f.eks. 5, indikerer: 5.2)	-
NAVN	Navnet, som De vil kalde værktøjet med i programmet. Indlæseområde: Maksimalt 32 tegn, kun store bogstaver, ingen mellemrum) Ved overførsel af værktøjs-tabellen til en ældre Software-version af iTNC 530 eller ældre TNC-styringer skal De passe på, at værktøjs-navnet ikke er længere en 16 tegn, da disse af TNC'en ved indlæsning muligvis kan blive afkortet (afskåret). Dette kan i forbindelse med funktionen Søster-værktøj føre til fejl.	Værktøjs-navn?
L	Korrekturværdi for værktøjs-længden L Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Værktøjs-længde?
R	Korrekturværdi for værktøjs-radius R Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Værktøjs-radius R?
R2	Værktøjs-radius 2 for hjørne-radiusfræser (kun for tredimensional radiuskorrektur eller grafisk fremstilling af bearbejdning med radiusfræser) Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Værktøjs-radius R2?



Fork.	Indlæsning	Dialog
DL	Delta-værdi værktøjs-længde L Indlæseområde mm: -999.9999 til +999.9999 Indlæseområde tommer: -39.37 til +39.37	Overmål værktøjs-længde?
DR	Delta-værdi værktøjs-radius R. Indlæseområde mm: -999.9999 til +999.9999 Indlæseområde tommer: -39.37 til +39.37	Overmål værktøjs-radius?
DR2	Delta-værdi værktøjs-radius R2 Indlæseområde mm: -999.9999 til +999.9999 Indlæseområde tommer: -39.37 til +39.37	Overmål værktøjs-radius R2?
LCUTS	Værktøjets skærlængde for cyklus 22 Indlæseområde mm: 0 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +3936.9999	Skærlængde i Vrkt.-akse?
ANGLE	Maximal indstiksvinkel for værktøj ved pendlende indstiksbevægelse for cyklus 22, 208 og 25x. Indlæseområde: 0 til 90°	Maximal indstiksvinkel?
TL	Fastlægge værktøjs-spærre (TL: For Tool Locked = eng. Værktøj spærret). Indlæseområde: L eller mellemrum	Vrkt. spærret? Ja = ENT / nej = NO ENT
RT	Nummeret på et tvilling-værktøj – såfremt det findes – som erstatnings-værktøj (RT: For Replacement Tool = eng. erstatnings-værktøj); se også TIME2). Indlæseområde: 0 til 65535	Tvilling-værktøj?
TIME1	Maximal brugstid for værktøj i minutter. Denne funktion er maskinafhængig og er beskrevet i maskinhåndbogen Indlæseområde: 0 til 9999 minutter	Max. Brugstid?
TIME2	Maksimal brugstid for værktøjet ved et TOOL CALL i minutter: Når den aktuelle brugstid nås eller overskrider denne værdi, så indsætter TNC'en ved næste TOOL CALL tvilling-værktøjet (se også CUR.TIME). Indlæseområde: 0 til 9999 minutter	Maximal brugstid ved TOOL CALL?
CUR.TIME	Aktuelle brugstid for værktøjet i minutter: TNC'en tæller automatisk den aktuelle brugstid (CUR.TIME: for CURRENT TIME = eng. aktuelle/løbende tid). For brugte værktøjer kan De indlæse en startværdi Indlæseområde: 0 til 99999 minutter	Aktuel brugstid?
DOC	Kommentar til værktøj. Indlæseområde: Maksimalt 16 tegn	Værktøjs-kommentar?



Fork.	Indlæsning	Dialog
PLC	Information om dette værktøj, som skal overføres til PLC'en. Indlæseområde: Bitkoderet 8 tegn	PLC-status?
PLC-VAL	Værdien for dette værktøj, der skal overføres til PLC'en Indlæseområde: -99999.9999 til +99999.9999	PLC-værdi?
PTYP	Værktøjstype for udnyttelse i plads-tabellen. Indlæseområde: 0 til +99	Værktøjstype for pladstabel?
NMAX	Begrænsning af spindelomdr.tal for dette værktøj. Overvåget bliver såvel den programmerede værdi (fejlmelding) som også en omdr.talforøgelse med potentiometer. Funktion inaktiv: – indgives. Indlæseområde: 0 til +99999, funktion inaktiv: – indlæses	Maximalt omdr.tal [1/min]?
LIFTOFF	Fastlæggelse af, om TNC'en skal frikøre værktøjet, ved et NC-stop eller ved strømafbrydelse, i retning af den positive værktøjs-akse, for at undgå friskæringsmærker på konturen. Når Y er defineret, kører TNC'en værktøjet tilbage til 30 mm fra konturen, hvis denne funktion er aktiveret i NC-programmet med M148 (se "Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148" på side 391) Indlæsning: Y og N	Opløfte værktøj Y/N ?
P1 ... P3	Maskinafhængig funktion: Overdragelse af en værdi til PLC'en Vær opmærksom på maskin-håndbogen Indlæseområde: -99999.9999 til +99999.9999	Værdi?
KINEMATIC	Maskinafhængig funktion: Kinematik-beskrivelse for vinkelfræsehoved, som bliver omregnet additivt til den aktive maskinkinematik fra TNC'en Vælg disponible kinematike-beskrivelser pr. softkey ANVISE KINEMATIK (se også „Værktøjsholder-kinematik" på side 190) Indlæseområde: Maksimalt 16 tegn	Yderligere Kinematikbeskrivelse?
T-ANGLE	Spidsvinkel for værktøjet Bliver anvendt af cyklus centrering (cyklus 240), for ud fra diameter-indlæsningen at kunne beregne centrerings-dybden Indlæseområde: -180 til +180°	Spidsvinkel (type DRILL+CSINK)?
PITCH	Gevindstigning for værktøjet (I øjeblikket endnu uden funktion) Indlæseområde mm: 0 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +3936.9999	Gevindstigning (kun WZ-Typ TAP)?
AFC	Reguleringsindstilling for den adaptive tilspændingsregulering AFC, som De i spalten NAVN har fastlagt i tabellen AFC.TAB. Overtage reguleringsstrategien pr. softkey ANVISE AFC INDREGU. (3. softkey-liste) Indlæseområde: Maksimalt 10 tegn	Reguleringsstrategi?



Fork.	Indlæsning	Dialog
DR2TABLE	Software-option 3D-ToolComp : Indlæs navnet på korrekturværdi-tabellen, fra hvilken TNC'en skal tage de vinkelafhængige delta-radiusværdier DR2 (se også „Indgrebsvinkelafhængig 3D-værktøjs-radiuskorrektur (software-option 3D-ToolComp)” på side 525) Indlæseområde : Maksimalt 16 tegn uden fil-endelse	Korrekturværdi-tabel?
LAST_USE	Dato og klokkeslæt, på hvilken TNC'en sidste gang har indvekslet værktøjet med TOOL CALL Indlæseområde : Maksimalt 16 tegn, format fastlagt internt: Dato = AAAA.MM.DD, klokken = tt.mm	Dato/klokkeslæt for sidste værkt.-kald?
ACC	Aktiver eller deaktiver Aktiv Vibrations-Dæmpning for de enkelte værktøjer (se også „Aktiv vibrations-dæmpning ACC (Software-Option)” på side 445). Indlæseområde : 0 (inaktiv) og 1 (aktiv)	ACC-Status 1=aktiv/0=inaktiv



Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for den automatiske værktøjs-opmåling

Beskrivelse af cykler for automatisk værktøjs-opmåling:
Se bruger-håndbogen cyklusprogrammering

Fork.	Indlæsning	Dialog
CUT	Antal værktøjs-skær (max. 99 skær) Indlæseområde: 0 til 99	Antal skær?
LTOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm Indlæseområde mm: 0 til +0.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +0.03936	Slitage-tolerance: Længde?
RTOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm Indlæseområde mm: 0 til +0.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +0.03936	Slitage-tolerance: Radius?
R2TOL	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R2 ved slitage-registrering. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm Indlæseområde mm: 0 til +0.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +0.03936	Slitage-tolerance: Radius 2?
DIRECT.	Værktøjets skær-retning for opmåling med roterende værktøj.	Skær-retning (M3 = -)?
TT:R-OFFS	Længdeopmåling: Offset af værktøj mellem stylus-midte og værktøjs-midte. Forindstilling: Værktøjs-radius R (tast NO ENT frembringer R) Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Værktøjs-offset radius?
TT:L-OFFS	Radiusopmåling: Yderligere offset af værktøjet til MP6530 mellem stylus-overkant og værktøjs-underkant. Forindstilling: 0 Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Værktøjs-offset længde?

Fork.	Indlæsning	Dialog
LBREAK	Tilladelig afvigelse af værktøjs-længden L for brud-opdagelse. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm Indlæseområde mm: 0 til 3.2767 Indlæseområde tommer: 0 til +0.129	Brud-tolerance: Længde?
RBREAK	Tilladelig afvigelse af værktøjs-radius R for brud-opdagelse. Bliver den indlæste værdi overskredet, spærrer TNC'en værktøjet (status L). Indlæseområde: 0 til 0,9999 mm Indlæseområde mm: 0 til 0.9999 Indlæseområde tommer: 0 til +0.03936	Brud-tolerance: Radius?



Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for automatisk omdr.tal-tilspændings-beregning

Fork.	Indlæsning	Dialog
TYPE	Værktøjstype: Softkey ANVISE TYP (3. softkey-liste); TNC'en indblænder et vindue, i hvilket De kan vælge værktøjstypen. Kun værktøjs-typerne DRILL og MILL er belagt med funktioner i øjeblikket	Værktøjstype?
TMAT	Værktøjs-skærmateriale: Softkey ANVISE SKÆRMATERIALE (3. softkey-liste); TNC'en indblænder et vindue, i hvilket de kan vælge skærmateriale Indlæseområde: Maksimalt 16 tegn	Værktøjs-skærmat?
CDT	Snitdata-tabel: Softkey VÆLG CDT (3. softkey-liste); TNC'en indblænder et vindue, i hvilket De kan vælge snitdata-tabel Indlæseområde: Maksimalt 16 tegn	Navn på snitdata-tabel?

Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for kontakt tastesystem (kun hvis Bit1 i MP7411 = 1 er sat, se også bruger-håndbogen Tastesystem-cykler))

Fork.	Indlæse	Dialog
CAL-OF1	TNC'en gemmer ved kalibrering af centerforskydningen i hovedaksen for en taster i denne kolonne, hvis der er angivet et værktøjsnummer i kalibreringsmenuen Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Taster-midtforskydning hovedakse?
CAL-OF2	TNC'en gemmer ved kalibrering af centerforskydningen i underaksen for en taster i denne kolonne, hvis der er angivet et værktøjsnummer i kalibreringsmenuen Indlæseområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Indlæseområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Taster-midtforskydning sideakse?
CAL-ANG	TNC'en gemmer ved kalibrering af spindelvinkel, med hvilken en taster blev kalibreret, hvis der er angivet et værktøjsnummer i kalibreringsmenuen Indlæseområde: -360 til +360°	Spindelvinkel ved kalibrering?



Editere værktøjs-tabeller

Den for programafviklingen gyldige værktøjs-tabel har fil-navnet TOOL.T. TOOL.T skal være gemt i bibliotek TNC:\ og kan kun editeres i en maskin-driftsart. Værktøjs-tabeller, som De vil arkivere eller vil indsætte for program-test, giver De et vilkårligt andet fil-navn med endelsen .T .

Åbne værktøjs-tabellen TOOL.T :

- Vælg en vilkårlig maskin-driftsart



- Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey VÆRKTØJS TABEL




- Sæt softkey EDITERING på "IND"

Åbning af vilkårlig anden værktøjs-tabel:

- Vælg driftsart program-indlagring/editering



- Kald af fil-styring
- Vis valg af fil-type: Tryk softkey VÆLG TYPE
- Vis filer af typen .T: Tryk softkey VIS .T
- Vælg en fil eller indlæs et nyt filnavn. De bekræfter med tasten ENT eller med softkey VÆLG

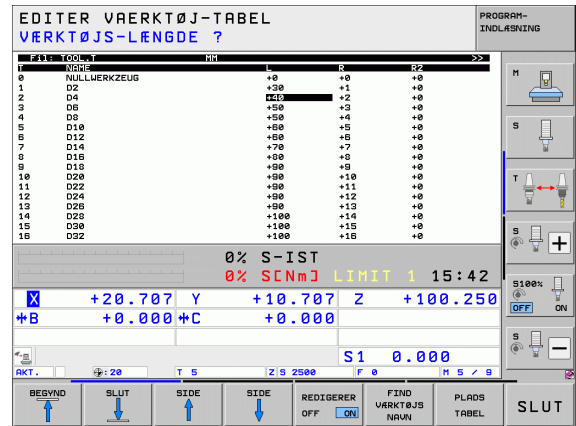

Editeringsfunktioner

Når De har åbnet en værktøjs-tabel for editering, så kan De flytte det lyse felt i tabellen med piltasterne eller med softkeys til enhver ønsket position. På en vilkårlig position kan De overskrive gemte værdier eller indlæse nye værdier. Yderligere editeringsfunktioner kan De hente fra efterfølgende tabel.

Hvis TNC'en ikke kan vise alle positioner i værktøjs-tabellen samtidig, viser bjælken øverst i tabellen symbolet ">>" hhv. „<<“.

Editeringsfunktioner for værktøjs-tabeller	Softkey
Vælg tabel-start	
Vælg tabel-slut	
Vælg forrige tabel-side	
Vælg næste tabel-side	
Søge værktøjs-navn i tabellen	
Fremstille informationer om værktøj spaltevis eller fremstille alle informationer om et værktøj på een billedskærmside	
Spring til liniestart	
Spring til linieafslutning	
Kopier feltet med lys baggrund	
Indføj det kopierede felt	
Tilføj det indlæsbare antal linier (værktøjer) ved tabellens ende	
Indføj linie med indikeret værktøjs-nummer efter den aktuelle linie. Funktionen er kun aktiv, hvis De for et værktøj må aflægge flere korrekturdata (maskin-parameter 7262 ulig 0). TNC'en indfører efter det sidste forhåndenværende index en kopi af værktøjs-dataerne og forhøjer indexet med 1. anvendelse: f.eks. trinbor med flere længdekorrekturer	



Editeringsfunktioner for værktøjs-tabeller	Softkey
Slette den aktuelle linie (værktøj), TNC'en sletter indholdet i tabellinien. Er værktøjet der skal slettes indført i plads-tabellen, så afhænger forholdene for denne funktion af maskin-parameter 7263 (se "Liste med de generelle brugerparametre" på side 693)	SLET LINIE
Pladsnumre vise / ikke vise	PLADS # DISPLAY UDBLAND
Vis alle værktøjer / vis kun de værktøjer, der er gemt i plads-tabellen	VÆRKTØJER DISPLAY UDBLAND
Gennem søg værktøjs-tabel for værktøjsnavnet på det valgte værktøj. TNC'en viser en liste med identiske navne i et pop-up vindue, hvis den finder værktøjer med samme navn. Med dobbeltklik i vinduet for det tilsvarende værktøj, eller vælg med piltasten og bekræft med tasten ENT, sætter TNC'en en lysmarkering på det valgte værktøj	AKT. VÆRK- TØJSNAVN SØGE
Kopier alle værktøjsdata i linje (går også med CTRL-C)	KOPIERE LINIE
For at genindfører kopierede værktøjsdata (går også med CTRL-V)	INDFØJE KOPIEREDE LINIE

Forlade værktøjs-tabellen:

- Kald fil-styring og vælg en fil af en anden type, f.eks. et bearbejdnings-program

Anvisninger for værktøjs-tabeller

Med maskin-parameter 7266.x fastlægger De, hvilke angivelser der kan indføres i en værktøjs-tabel og i hvilken rækkefølge de skal opføres.



De kan overføre enkelte spalter eller linier i en værktøjs-tabel med indhold over i en anden fil. Forudsætninger:

- Mål-filen skal allerede eksistere
- Filen som skal kopieres må kun indeholde de spalter (linier) der skal erstattes.

Enkelte kolonner eller linjer kopierer De med Softkey ERSTAT FELTER (se "Kopiere en enkelt fil" på side 135).



Overføre enkelte værktøjsdata fra en ekstern PC

En særlig komfortabel mulighed, for at overføre vilkårlige værktøjsdata fra en ekstern PC, tilbyder HEIDENHAIN dataoverførings-softwaren TNCremoNT (se "Software for dataoverførsel" på side 655). Dette anvendelsestilfælde sker så, når De fremskaffer værktøjsdata fra et eksternt forindstillingsudstyr og derefter vil overføre dem til TNC'en. Vær opmærksom på følgende fremgangsmåde:

- ▶ Kopiere værktøjs-tabellen TOOL.T til TNC'en, f.eks. efter TST.T
- ▶ Start dataoverførsels-softwaren TNCremo NT på PC'en
- ▶ Opret forbindelse til TNC'en
- ▶ Overfør den kopierede værktøjs-tabel TST.T til PC'en
- ▶ Reducér filen TST.T med en vilkårlig teksteditor på linier og spalter, som skal ændres (se billedet). Pas på, at toplinien ikke bliver ændret og at dataerne stadig står koncist i spalten. Værktøjs-nummeret (spalte T) må ikke være fortløbende
- ▶ I TNCremoNT vælges menupunktet <Extras> og <TNCcmd>: TNCcmd bliver startet
- ▶ For at overføre filen TST.T til TNC'en, indlæses følgende kommando og udføres med Return (se billedet):
put tst.t tool.t /m



Ved overføringen bliver kun de værktøjs-data overskrevet, som er defineret i delfilen (f.eks. TST.T). Alle andre værktøjs-data i tabellen TOOL.T forbliver uændret.

Hvorledes De kopier værktøjs-Tabellen med TNC-fil-styring kan beskrives i fil-styringen (se "Kopiere tabel" på side 137).

```
BEGIN TST      .T MM
T      NAME      L      R
1      +12.5      +9
3      +23.15     +3.5
[END]
```



Plads-tabel for værktøjs-veksler



Maskinfabrikanten tilpasser funktionsomfanget af plads-tabellen på Deres maskine. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

For den automatiske værktøjsveksel behøver De plads-tabellen TOOL_P.TCH. TNC'en styrer flere plads-tabeller med vilkårlige filnavne. Plads-tabellen, som De vil aktivere for programafviklingen, vælger De i en programafviklings-driftsart med fil-styringen (status M). For at kunne styre flere magasiner i en pladstabel (indikere plads-nummer), sætter De maskin-parametrene 7261.0 til 7261.3 ulig 0.

TNC'en kan styre indtil **9999 magasinpladser** i plads-tabellen.

Editering af plads-tabel i en programafviklings-driftsart




- Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey VÆRKTØJS TABEL



- Vælg en plads-tabel: Vælg softkey PLADS TABEL



- Softkey EDITERING sættes på IND, kan evt. på Deres maskine ikke være nødvendig hhv. ikke mulig: Vær opmærksom på maskinhåndbogen

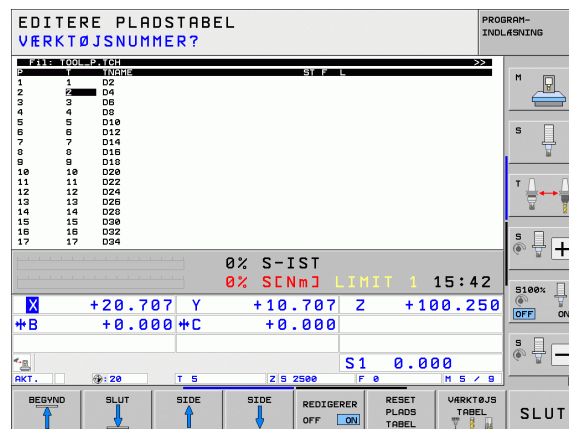

Vælg plads-tabel i driftsart program-indlagring/ Vælg editering



- ▶ Kald af fil-styring
- ▶ Vis valg af fil-type: Tryk softkey VÆLG TYPE
- ▶ Vis filer af typen .TCH: Tryk softkey TCH FILES (anden softkey-liste)
- ▶ Vælg en fil eller indlæs et nyt filnavn. De bekræfter med tasten ENT eller med softkey VÆLG

Fork.	Indlæsning	Dialog
P	Plads-nummeret for værktøjet i værktøjs-magasinet	-
T	Værktøjs-nummer	Værktøjs-nummer?
ST	Værktøjet er et specialværktøj (ST : For S pecial T ool = eng. specialværktøj); hvis Deres specialværktøj blokerer pladserne før og efter sin plads, så spærres De den tilsvarende plads i spalte L (status L)	Specialværktøj?
F	Værktøjet skal altid tilbageveksles til den samme plads i magasinet (F : For F ixed = eng. fastlagt)	Fast plads? Ja = ENT / nej = NO ENT
L	Spærre plads (L : For L ocked = eng. spærret, se også spalte ST)	Plads spærret Ja = ENT / Nej = NO ENT
PLC	Information, om denne værktøjs-plads skal over-føres til PLC'en	PLC-status?
TNAME	Visning af værktøjsnavnet fra TOOL.T	-
DOC	Visning af kommentaren til værktøjet fra TOOL.T	-
PTYP	Værktøjstype. Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værktøjstype for pladstabel?
P1 ... P5	Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værdi?
RSV	Plads-reservering for flademagasin	Reserv. plads: Ja=ENT/Nej = NOENT
LOCKED_ABOVE	Flademagasin: Spærre plads ovenover	Spærre plads oppe?
LOCKED_BELOW	Flademagasin: Spærre plads nedenunder	Spærre plads nede?
LOCKED_LEFT	Flademagasin: Spærre plads til venstre	Spærre plads til venstre?
LOCKED_RIGHT	Flademagasin: Spærre plads til højre	Spærre plads til højre?
S1 S5	Funktionen bliver defineret af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen	Værdi?



Editeringsfunktioner for plads.-tabeller	Softkey
Vælg tabel-start	BEGYND ↑
Vælg tabel-slut	SLUT ↓
Vælg forrige tabel-side	SIDE ↑
Vælg næste tabel-side	SIDE ↓
Tilbagestil plads-tabel	RESET PLADS TABEL
Tilbagestil spalte værktøjs-nummer T	TILBAGE SPALTE T
Spring til start af næste linie	NÆSTE LINIE
Tilbagestil spalte til grundtilstand. Gælder kun for spalterne RSV , LOCKED_ABOVE , LOCKED_BELOW , LOCKED_LEFT og LOCKED_RIGHT	RESET SPALTE
Kopier alle værktøjsdata i linje (går også med CTRL-C)	KOPIERE LINIE
For at genindfører kopierede værktøjsdata (går også med CTRL-V)	INDFØJE KOPIEREDE LINIE



Kald af værktøjs-data

Et værktøjs-kald TOOL CALL i et bearbejdnings-program programmerer De med følgende oplysninger:

- Vælg værktøjs-kald med tasten TOOL CALL



- **Værktøjs-nummer:** Indlæs nummer eller navn på værktøjet. Værktøjet har De i forvejen fastlagt i en **TOOL DEF**-blok eller i værktøjs-tabellen. Omskift pr. softkey **VÆRKTØJS-NAVN** til indlæsning af navn. Et værktøjs-navn sætter TNC'en automatisk i anførselstegn. Navnet henfører sig til en indførsel i den aktive værktøjs-tabel **TOOL.T**. For at kalde et værktøj med andre korrekturværdier, indlæser De det i værktøjs-tabellen definerede index efter et decimalpunkt. Med softkey **VÆLGE** kan De indblænde et vindue, med hvilket De i værktøjs-tabellen **TOOL.T** defineret værktøj, kan vælge direkte uden indlæsning af nummer eller navn: se også „Editere værktøjsdata i udvalgsvinduet“ på side 196
- **Spindelakse parallel X/Y/Z:** Indlæs værktøjsakse
- **Spindelomdrejningstal S:** Indlæse spindelomdrejningstallet direkte, eller lade beregne af TNC'en, når De arbejder medt snitdata-tabellen. Tryk herfor softkey **S AUTOM. BEREKNING**. TNC'en begrænser spindelomdr.tallet til den maximale værdi, der er fastlagt i maskin-parameter 3515. Alternativt kan De definere en snithastighed V_c [m/min]. De trykker herfor softkey **VC**.
- **Tilspænding F:** Indlæs tilspændingen direkte, eller lade den beregne af TNC'en, når De arbejder med snitdata-tabellen. Tryk herfor softkey **F AUTOM. BEREKNING**. TNC'en begrænser tilspændingen til den maximale tilspænding for den "mest langsomme akse" (fastlagt i maskin-parameter 1010). F virker så længe, indtil De i en positioneringsblok eller i en **TOOL CALL**-blok programmerer en ny tilspænding
- **Overmål værktøjs-længde DL:** Delta-værdi for værktøjs-længden
- **Overmål værktøjs-radius DR:** Delta-værdi for værktøjs-radius
- **Overmål værktøjs-radius DR2:** Delta-værdi for værktøjs-radius 2



Editere værktøjsdata i udvalgsvinduet

I overblændingsvinduet for værktøjsvalg kan De også editere de viste værktøjsdata:

- ▶ Med piltaster vælges linien og herefter spalten for værdierne der skal editeres: Den lyseblå ramme kendetegner feltet der kan editeres
- ▶ Stil softkey EDITERING på IND, indlæs den ønskede værdi og bekræft med tasten ENT
- ▶ Om nødvendigt vælg yderligere spalter og gennemfør den tidligere beskrevne fremgangsmåde
- ▶ Overtage det valgte værktøj i programmet med tasten ENT

Søg efter værktøjsnavn i udvalgsvindue

I overblændingsvinduet for værktøjsvalg kan De også søge efter værktøjsnavn:

- ▶ Tryk softkey SØG
- ▶ Indgiv ønskede værktøjsnavn og bekræft med tasten ENT: TNC'en sætte en oplysning på den næste linje hvor det søgte navn forekommer

Eksempel: Værktøjs-kald



Der kaldes værktøj nummer 5 i værktøjsaksen Z med spindelomdrejningstal 2500 omdr./min og en tilspænding på 350 mm/min. Overmålet for værktøjs-længden og værktøjs-radius 2 andrager 0,2 hhv. 0,05 mm, undermålet for værktøjs-radius 1 mm.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

D'et før **L** og **R** står for delta-værdi.

Forhåndsvalg med værktøjs-tabeller

Når De bruger værktøjs-tabellen, så træffer De med en **TOOL DEF**-blok et forhåndsvalg for det næste værktøj der skal bruges. Herfor indlæser De værktøjs-nummer hhv. en Q-parameter, eller et værktøjs-navn i anførselstegn.

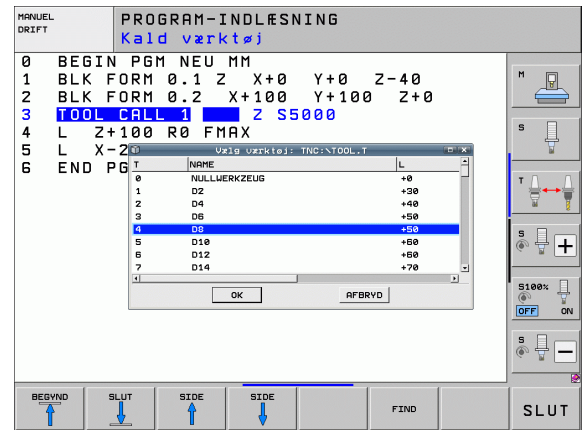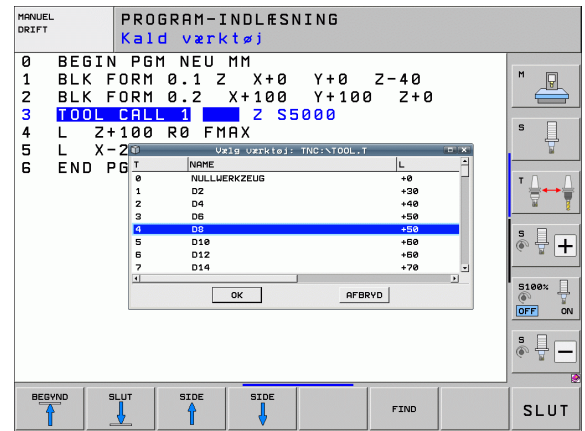

Værktøjsveksel



Værktøjsveksling er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Værktøjsveksler-position

Man skal kunne køre til værktøjsveksler-positionen uden kollisionsfare. Med hjælpefunktionerne **M91** og **M92** kan De køre til en maskinfast vekselposition. Når De før det første værktøjs-kald programmerer **TOOL CALL 0**, så kører TNC'en opspændingsskaftet i spindelaksen til en position, der er uafhængig af værktøjs-længden.

Manuel værktøjsveksling

Før et manuelt værktøjsskift bliver spindelen standset og værktøjet kørt til værktøjsveksel-positionen:

- ▶ Programmeret kørsel til værktøjsveksel-position
- ▶ Afbryde en programafvikling, se "Afbryde en bearbejdning", side 635
- ▶ Skift værktøj
- ▶ Fortsætte programafvikling, se "Fortsætte programafviklingen efter en afbrydelse", side 638

Automatisk værktøjsveksel

Ved automatisk værktøjsveksel bliver program-afviklingen ikke afbrudt. Ved et værktøjs-kald med **TOOL CALL** indveksler TNC'en værktøjet fra værktøjs-magasinet.



Automatisk værktøjsveksel ved overskridelse af brugstiden: M101



M101 er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

En automatisk værktøjsveksel med aktiv radiuskorrektur er ikke mulig, hvis der på Deres maskine for værktøjsvekslingen bliver anvendt et NC-vekselprogram. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Når brugstiden er nået for et værktøj **TIME2**, indveksler TNC'en automatisk et tvilling-værktøj. Herfor aktiverer De ved program-starten hjælpefunktionen **M101**. Virkningen af **M101** kan De ophæve med **M102**. Når **TIME1** nås sætter TNC'en kun et internt mærke, der kan udnyttes med PLC'en (Vær opmærksom på maskinhåndbogen).

Nummeret på tvillingværktøjet der skal indveksles indfører De i spalten **RT** i værktøjs-tabellen. Er der ikke indført et værktøjs-nummer, så indveksler TNC'en et værktøj, der har samme navn som det i øjeblikket aktive. TNC'en starter altid søgningen efter tvillingværktøjet ved begyndelsen af værktøjs-tabellen, indveksler altså altid det første værktøj, der set fra tabel-starten bliver fundet.

Det automatiske værktøjsskift sker

- efter den næste NC-blok efter udløbet af brugstiden, eller
- ca. ét minut plus en NC-blok efter udløbet af brugstiden (beregningen sker for 100%-potentiometerstilling)



Udløber brugstiden med aktiv **M120** (Look Ahead), så indveksler TNC'en først værktøjet efter blokken, i hvilken De har ophævet radiuskorrektoren.

TNC'en udfører ingen automatisk værktøjsveksel, hvis De lige nu afvikler en cyklus. Undtagelse: Ved mønstercyklerne 220 og 221 (hulcirkel og hulflade) udfører TNC'en en automatisk værktøjsveksel om nødvendig mellem to bearbejdningspositioner.

TNC'en udfører ingen automatisk værktøjsveksling, så længe et værktøjs-vekselprogram bliver afviklet.



Pas på, fare for maskine og emne!

Udkoble den automatiske værktøjsveksel med **M102**, når De arbejder med specialværktøjer (f.eks. skivefræser), da TNC'en først og fremmest altid kører værktøjet væk fra emnet i værktøjs-akseretningen.

Forudsætninger for standard-NC-blokke med radiuskorrektur RR, RL

Radius for tvilling-værktøjet skal være lig med radius for det oprindeligt indsatte værktøj. Er radierne ikke ens, viser TNC'en en meldetekst og veksler ikke værktøjet.

Ved NC-programmer uden radiuskorrektur kontrollerer TNC'en ikke værktøjs-radius for tvilling-værktøjet ved veksling.

Forudsætninger for NC-blokke med overfladenormale-vektorer og 3D-korrektur

Se "Tredimensional værktøjs-korrektur (software-option 2)", side 518. Radius til søster-værktøjet må afvige fra radius på original-værktøjet. Der bliver i de af CAD-systemet overførte program-blokke ikke tilgodeset. Delta-værdier (**DR**) indlæser De enten i værktøjs-tabellen eller i en **TOOL CALL**-blok.

Er **DR** større end nul, viser TNC'en en meldetekst og indveksler ikke værktøjet. Med M-funktionen **M107** undertrykker De denne meldetekst, med **M108** aktiverer De den igen.



Værktøjs-brugstest



Funktionen værktøjs-brugstest skal være frigivet af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

For at kunne gennemføre en værktøjs-brugstest, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- Bit2 i maskin-parameter 7246 skal være sat =1
- Fremskaffelse af bearbejdningstid i driftsarten **program-test** skal være aktiv
- Klartext-dialog-programmet der skal testes skal i driftsart **program-test** være fuldstændigt simuleret



Er der ingen gyldig værktøjs-indsatsfil tilgængelig, og bearbejdningstids-overvågning deaktiveret, så genererer TNC'en en værktøjs-indsatsfil med en default-tid på 10 sek for hvert værktøjs-indsats.


Forudsætning for værktøjs-brugstest

For at kunne påvirke forholdene for værktøjs-brugstesten, står en formular til rådighed, som De kan kalde som følger:

- ▶ Vælg driftsart programafvikling enkeltblok eller blokfølge
- ▶ Tryk softkey værktøjs-brug: TNC'en viser en softkey-liste med funktioner brugs-test
- ▶ Tryk softkey INDSTILLINGER: TNC'en viser formularen med de til rådighed stående indstillingsmuligheder

Følgende indstillinger kan De foretage adskilt for **programafvikling blokfølge / enkeltblok** og **program-test**:

- Indstilling **ingen værktøjs-brugsfil generere**:
TNC'en fremstiller ingen værktøjs-brugsfil
- Indstilling **generere værktøjs-brugsfil én gang**:
TNC'en genererer en værktøjs-brugsfil én gang med den næste NC-start hhv. start af simulering. Herefter aktiverer TNC'en automatisk funktionen **ingen værktøjs-brugsfil generere** for at forhindre, at med yderligere NC-start'er at brugsfilen bliver overskrevet
- Indstilling **værktøjs-brugsfil ved behov hhv. ændringer at generere påny** (grundindstilling):
TNC'en genererer en værktøjs-brugsfil én gang ved hver NC-start hhv. med hver start af program-testen. Denne indstilling sikrer, at TNC'en efter program-ændringer også genererer værktøjs-brugsfilen påny

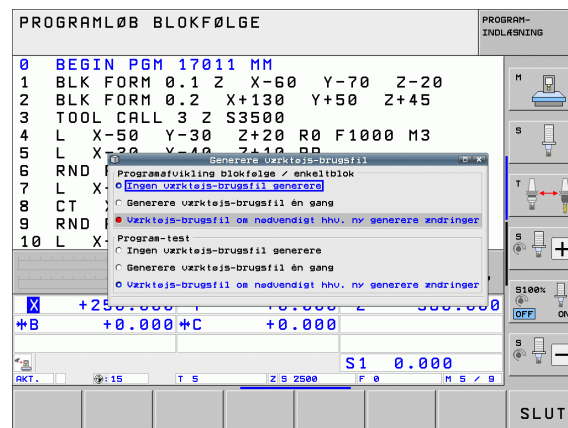

Bruge værktøjs-brugstest

Med softkeys VÆRKTØJS BRUG og VÆRKTØJS BRUGSTEST kan De før starten af et program teste det i driftsart afvikling, om de i det valgte program anvendte værktøjer endnu råder over tilstrækkelig restbrugstid. TNC'en sammenligner hermed brugstids-Akt.-værdien fra værktøjs-tabellen, med Soll-værdien fra værktøjs-brugsfilen.

TNC'en viser, efter at De har trykket softkey VÆRKTØJS BRUGSTEST, resultatet af brugstesten i et overblændingsvindue. Luk overblændingsvinduet med tasten CE.

TNC'en gemmer værktøjs-brugstiderne i en separat fil med endelsen **pgmname.H.T.DEP.** (se "Ændre MOD-indstilling for afhængige filer" på side 669). Den genererede værktøjs-brugsfil indeholder følgende informationer:

Spalte	Betydning
TOKEN	■ TOOL: Værktøjs-brugstid pr. TOOL CALL. Indførslerne er oplistet i kronologisk rækkefølge ■ TTOTAL: Totale brugstid for et værktøj ■ STOTAL: Kald af et underprogram (inklusive cykler); indførslerne er oplistet i kronologisk rækkefølge ■ TIMETOTAL: Totalbearbejdningstid for NC-programmet bliver indført i spalten WTIME. I kolonne PATH lægger TNC'en sti-navnet for det tilsvarende NC-program bagved. Spalten TIME indeholder summen af alle TIME-indførsler (kun med spindel-Inde og uden ilgangsbevægelser). Alle øvrige spalter sætter TNC'en på 0 ■ TOOLFILE: I kolonne PATH deponerer TNC'en stinavnet på værktøjs-tabellen, med hvilket De har gennemført program-testen. Herved kan TNC'en ved den egentlige værktøjs-brugstest fastlægge, om De har gennemført program-testen med TOOL T
TNR	Værktøjs-nummer (-1 : endnu ingen værktøj indvekslet)
IDX	Værktøjs-index
NAVN	Værktøjs-navn fra værktøjs-tabellen
TIME	Værktøjsbrugs-tid i sekunder (tilspændings-tid)
WTIME	Værktøjsbrugs-tid i sekunder (total-brugstid fra værktøjsveksel til værktøjsveksel)
RAD	Værktøjs-radius R + overmål værktøjs-radius DR fra værktøjs-tabellen. Enheden er 0.1µm

Værktøjsindsats-tabel mangler!

PROGRAM-INDLÆSNING

0 BEGIN PGM 17011 MM

1 BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-70 Z-20

2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+50 Z+45

3 TOOL CALL 3 Z S3500

4 L X-50 Y-30 Z+20 R0 F1000 M3

5 L X-30 Y-40 Z+10 RR

6 RND R20

7 L X+70 Y-60 Z-10

8 CT X+70 Y+30

9 RND R16.5

10 L X+0 Y+40 Z+40

0% S-IST

0% SCNmJ LIMIT 1 15:18

X +250.000 Y +0.000 Z -560.000

+B +0.000 +C +0.000

S1 0.000

AKT. 15 T S Z'S 2500 F 0 M S / 8

Værktøjs
brugs
kontrol

INDSTIL-
LINGER

SLUT



Spalte	Betydning
BLOCK	Bloknummeret, i hvilket TOOL CALL -blokken blev programmeret
PATH	■ TOKEN = TOOL: Stinavnet på det aktive hoved- hhv. underprogram ■ TOKEN = STOTAL: Stinavnet på underprogrammet
T	Værktøjs-nummer, værktøjs-index
OVRMAX	Maksimalt oprædende tilspændings-override under bearbejdningen. Ved en program-test indfører TNC'en her værdien 100 (%)
OVRMIN	Miniimalt oprædende tilspændings-override under bearbejdningen. Ved en program-test indfører TNC'en her værdien -1
NAMEPROG	■ 0: Værktøjs-nummer er programmeret ■ 1: Værktøjs-navn er programmeret

Ved værktøjs-brugstesten for en palette-fil står to muligheder til rådighed:

- Det lyse felt i palette-filen står på en palette-indførsel: TNC'en gennemfører for værktøjs-brugstesten for den komplette palette
- Det lyse felt i palette-filen står på en palette-indførsel: TNC'en gennemfører kun værktøjs-brugstesten for det valgte program

Værktøjs-styring (software-option)



Værktøjs-styringen er en maskinafhængig funktion, der kan være delvis eller også helt deaktiveret. Det præcise funktionsomfang fastlægger maskinfabrikanten, vær opmærksom på maskinhåndbogen

Med værktøjs-styringen kan maskinfabrikanten stille de mest forskellige funktioner til rådighed med hensyn til værktøjshandlingen. Eksempler:

- Overskuelige og hvis ønsket af Dem, værktøjsdata fremstilling der kan tilpasses i formularer
- Vilkårlig betegnelse af de enkelte værktøjsdata i det nye tabelbillede
- Blandet fremstilling af data fra værktøjs-tabellen og plads-tabellen
- Hurtig sorteringsmulighed af alle værktøjsdata med muse-klik
- Anvendelse af grafiske hjælpemidler, f.eks. farvet adskillelse af værktøjs- eller magasinstatus
- Stille programspecifikke bestykningslister for alle værktøjer til rådighed
- Stille programspecifik brugsfølge for alle værktøjer til rådighed
- Kopiere og indføje alle til et værktøj hørende værktøjsdata
- Grafisk fremstilling af værktøjs-type i Tabeloversigt og i detalje visning forbedret oversigt af tilgængelige værktøjer.

Kalde værktøjs-styring



Kaldet af værktøjs-styring kan adskille sig fra den efterfølgende beskrevne art og måde, vær opmærksom på maskinhåndbogen!



- Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey VÆRKTØJS TABEL



- Videreskrifte softkey-lister



- Vælg softkey VÆRKTØJS-STYRING: TNC'en skifter til det nye tabelbillede (se billedet vtil højre)

Expanded tool management

Programming and editing

Tools|Pockets|Tooling list|T usage order|

T	NAME	PTVP	TL	POCKET	MAGAZINE	Tool life	REMAINING.LI	
0	T0	0				Not monitored	0	T IN
1	D2	0				Not monitored	0	
2	D4	0				Not monitored	0	
3	D6	0		8	Main magazine	Not monitored	0	T OUT
4	D8	0		1	Main magazine	Not monitored	0	
5	D10	0			Spindle	Not monitored	0	T MOVE
6								
7	D14	0		10	Main magazine	Not monitored	0	
8	D16	0		2	Main magazine	Not monitored	0	
9	D18	0				Not monitored	0	
10	D20	0				Not monitored	0	
11	D22	0				Not monitored	0	
12	D24	0		1	Add-on magazine	Not monitored	0	
13	D26	0				Not monitored	0	
14	D28	0				Not monitored	0	
15	D30	0		0		Expired	0	
16	D32	0				Not monitored	0	
17	D34	0				Not monitored	0	
18	D36	0		2	Add-on magazine	Not monitored	0	
19	D38	0				Not monitored	0	
20	D40	0				Not monitored	0	
21	D42	0		6	Main magazine	Not monitored	0	
22	D44	0				Not monitored	0	
23	D46	0		12	Main magazine	Not monitored	0	
24	D48	0				Not monitored	0	
25	D50	0				Not monitored	0	
26	D52	0				Not monitored	0	
27								
28								

BEGIN

END

PAGE

PAGE

FORM

TOOL

END



I det nye billede fremstiller TNC'en alle værktøjs-informationer i de følgende fire kartoteksfaner:

- **Værktøjer:**
Værktøjsspecifikke informationer
- **Pladser:**
Pladsspecifikke informationer
- **Bestykningsliste:**
Liste med alle værktøjer for NC-programmet, som er valgt i programafviklings-driftsarten (kun når De allerede har fremstillet en værktøjs-brugsfil, se "Værktøjs-brugstest", side 200) TNC'en viser i komponenten listen, manglende værktøj i kolonnen **WZ-INFO** med rød markeret Dialog **ikke defineret**
- **T-brugsfølge:**
Liste med rækkefølgen for alle værktøjer, som bliver indvekslet i programmet, som er valgt i programafviklings-driftsarten (kun når De allerede har fremstillet en værktøjs-brugsfil, se "Værktøjs-brugstest", side 200) TNC'en viser i indsatsfølge-listen, manglende værktøj i kolonnen **WZ-INFO** med rød markeret Dialog **ikke defineret**



De kan udelukkende editere værktøjsdata i formularbilledet, som De ved tryk på softkey FORMULAR eller tasten ENT altid kan aktivere for værktøjet med lys baggrund.

Tools	Pockets	Tooling list	Usage order	Tool life	REMAINING Li	
T	NAME	PTVP	TL	POCKET	MAGAZINE	
0	10	0				
1	02	0				
2	04	0				
3	06	0				
4	08	0				
5	010	0				
6						
7	014	0				
8	016	0				
9	018	0				
10	020	0				
11	022	0				
12	024	0				
13	026	0				
14	028	0				
15	030	0				
16	032	0				
17	034	0				
18	036	0				
19	038	0				
20	040	0				
21	042	0				
22	044	0				
23	046	0				
24	048	0				
25	050	0				
26	052	0				
27	---	---	---	---	---	---

Tool index #	Basic data	Wear data	Additional data	Tool life data
Information	NAME	DOC	Pocket no.	RT
NAME	Tool 2	DOC	PTVP	0
Wear data	Additional data	Tool life data		
L 40	DL 0	LCUTS 15	TIME1 0	
R 2	DR 0	ANGLE 20	TIME2 0	
R2 0	DR2 0	PITCH 0	CUR TIME 1	
		T-ANGLE 0	TL	
		NMAX		
TS data	Cutting data	Spec. functions		
CAL-OF1 0	TYP	APC	Standard	
CAL-OF2 0	THAT	KINEMATIC		
CAL-RNG 0	CDT	DRZTABLE		
		LAST USE	2010.05.04 12:49	
		LIFTOFF		
TT data				
L-OFFS	0	LBREAK	0	
R-OFFS	R	RBREAK	0	
LTOL	0	CUT	0	
RTOL	0	DIRECT	-	
R2TOL	0			

Bruge værktøjs-styring

Værktøjs-styringen kan betjenes såvel med musen som også med taster og softkeys.

Editoringsfunktioner for værktøjs-styring	Softkey
Vælg tabel-start	
Vælg tabel-slut	
Vælg forrige tabel-side	
Vælg næste tabel-side	
Formularbillede for i tabellen at kalde værktøjet eller magasinpladsen med lys baggrund. Alternativ funktion: Tryk tasten ENT	
Viderekoble fane: Værktøjer, pladser, bestykningsliste, T-brugsfølge	
Skift tilbage Fane: Værktøjer, , Plads, Bestykningsliste, , T-brugsfølge	
Søgefunktion: I søgefunktionen kan De vælge spalten der skal gennemses og i tilslutning hertil den søgebegrebet med en liste eller ved indlæsning af søgebegrebet	
Import af værktøjsfiler: Import af værktøjsfiler i CSV-format (se "Importere værktøjsdata" på side 208)	
Eksport af værktøjsfiler: Eksport af værktøjsfiler i CSV-format (se "Eksportere værktøjsdata" på side 210)	
Slette markerede værktøjsfiler: Se "Slet markerede værktøjsdata", side 210	
Aktualiser visning, for at gennemfører en ny initialisering i tilfælde af uoverensstemmende data	
Vise spalten programmerede værktøjer (når fanen pladser er aktiv)	



Editeringsfunktioner for værktøjs-styring	Softkey
Definere indstillinger: ■ SORTERE SPALTER aktiv: - Muse-klik på spaltehoved sorterer spalteindholdet ■ SKYDE SPALTER aktiv: - Spalten lader sig forskyde pr. Drag+Drop	
Manuelt gennemførte indstillinger (forskyde spalter) tilbagestille igen til den oprindelige tilstand	


Følgende funktioner kan De yderligere gennemføre med musebetjening:

- Sorteringsfunktioner
 - Med klik i en spalte i tabelhovedet sorterer TNC'en dataerne i opadgående eller nedadgående rækkefølge (afhængig af den aktiverede indstilling)
- Forskyde spalter
 - Ved klik i en spalte i tabelhovedet og herefter forskydning med muse-tasten holdt trykket, kan De indordne spalterne i en rækkefølge foretrukket af Dem. TNC'en gemmer i øjeblikket ikke spaltefølgen når De forlader værktøjs-styringen (afhængig af den aktiverede indstilling)
- Vise hjælpeinformationer i formularbilledet
 - Skrevne tekster viser TNC'en så, når De har stillet softkey EDITERIG UD/IND på IND, lade muse-cursoren bevæge sig over et aktivt indlæsefelt og lade stå i et sekund



Med aktivt formularbillede står følgende funktioner til rådighed:

Editeringsfunktioner formularbillede	Softkey
Vælg værktøjs-data for det forrige værktøj	
Vælg værktøjs-data for det næste værktøj	
Vælg forrige værktøjs-indeks (kun aktiv, når indikering er aktiv)	
Vælg næste værktøjs-indeks (kun aktiv, når indikering er aktiv)	
Kassere ændringer, som De har gennemført siden kaldet af formularen (undo-funktion)	
Indføj nyt værktøj (2. softkey-liste)	
Slet værktøj (2. softkey-liste)	
Indføj værktøj-indeks (2. softkey-liste)	
Slet værktøj-indeks (2. softkey-liste)	
Kopiere værktøjsdata for det valgte værktøj (softkey-liste 2)	
Indføj kopierede værktøjsdata i det valgte værktøj (softkey-liste 2)	
Vælg/fravælg med Check-Boks (f.eks. ved TL -linje)	
Vælg/fravælg med Check-Boks (f.eks. ved AFC -linje)	

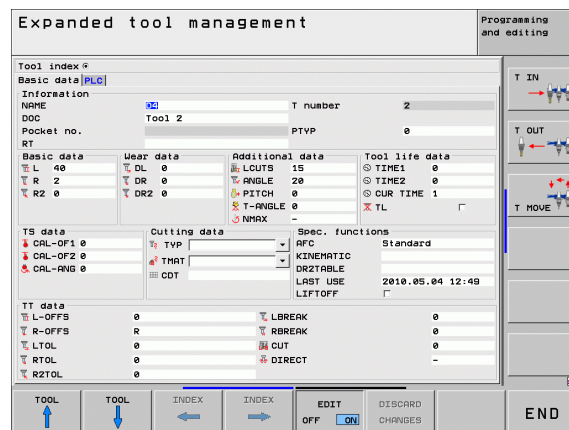

The image shows a screenshot of the 'Expanded tool management' screen. It contains various data fields and buttons. The top section shows 'Tool index' and 'Information' fields. Below that are sections for 'Basic data', 'Wear data', 'Additional data', 'Tool life data', 'TS data', 'Cutting data', 'Spec. functions', and 'Tool data'. Each section has several input fields and checkboxes. At the bottom, there are buttons for 'TOOL', 'TOOL', 'INDEX', 'INDEX', 'EDIT', 'DISCARD', and 'END'.

5.2 Værktøjs-data



Importere værktøjsdata

Via denne funktion kan de på enkelt vis importere værktøjs-filer, som de f.eks. har opmålt eksternt på et forindstillingsapparat. De importerede filer skal svare til CSV-format (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver strukturen i en tekst-fil for nem udveksling af strukturerede data. Derfor bør import-filen opbygges som følger:

■ **Linie 1:**

I den første linie er de respektive kolonnenavnene defineret, hvor de i den efterfølgende linjer skal placeres de definerede filer.

Kolonnenavnene er separeret via komma.

■ **Yderligere linjer:**

Alle de efterfølgende linjer indeholder filer, som De vil importere i værktøjs-tabellen. Rækkefølgen af filer skal passe til rækkefølgen i linje 1 opførte kolonnenavne. Filer er separeret ved komma, decimaltal er med et decimalpunkt defineret.

Gå frem som følger ved importering:

- ▶ For at importere værktøjs-tabel til TNC'ens Harddisken, kopieres til fortegnelsen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Start udvidet værktøjs-styring
- ▶ Vælg Softkey VÆRKTØJ IMPORT i værktøjs-forvaltning: TNC'en viser i et pop-up vindue CSV-filerne, som er gemt i fortegnelsen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Vælg med piltast eller mus de filer som skal importeres, bekræft med tasten ENT: TNC'en viser i et pop-up vindue indholdet af CSV-filen
- ▶ Start Importproces med Softkey OK og UDFØR
- ▶ Hvis indholdet af de importerede værktøjs-datafiler ikke er til rådighed i den interne værktøjs-Tabel, indblender TNC'en Softkey UDFYLD TABEL. Bekræft med Softkey, så indfører TNC'en, så længe der er tomme datablokke, til et højere værktøjsnummer er indlæsbare.





- De importerede CSV-filer skal være gemt i rod-biblioteket **TNC:\system\tooltab**.
- Når De importerer værktøjsdata til værktøjer, hvis nummer er registreret i Plads-Tabellen, giver TNC'en en fejlmeddelelse. De kan så bestemme, om De vil overspringe disse værktøjsdata eller De vil indføre et nyt værktøj. TNC'en indfører et nyt værktøj i den første tomme linje i Værktøjs-Tabellen.
- Værk opmærksom på, at kolonnebetegnelsen er korrekt angivet (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180).
- Du kan importere alle værktøjs-data, de respektive data behøver ikke indeholde alle kolonner (f.eks. filer) i værktøjs-tabellen.
- Rækkefølgen af kolonnenavn kan være vilkårlig, data skal passe til den dertil hørende definerede rækkefølge.

Eksempel-importfil:

T,L,R,DL,DR	Linje 1 med kolonnenavn
4,125.995,7.995,0,0	Linje 2 med værktøjsdata
9,25.06,12.01,0,0	Linje 3 med værktøjsdata
28,196.981,35,0,0	Linje 4 med værktøjsdata



Eksportere værktøjsdata

Via denne funktion kan de på enkelt vis importere værktøjs-data, som f.eks. kan indlæses værktøjsdatabank i Deres CAM-system. TNC'en gemmer de eksporterede filer i CSV-format (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver strukturen i en tekst-fil for nem udveksling af strukturerede data. Eksportfilerne er opbygget som følger:

■ **Linje 1:**

I den første linje gemmer TNC'en kolonnenavnet for at definere alle værktøjsdata. Kolonnenavnene er separeret via komma.

■ **Yderligere linjer:**

Alle yderligere linjer indeholder data på værktøjer, som De har eksporteret. Rækkefølgen af data skal passe til rækkefølgen i linje 1 opførte kolonnenavne. Data er separeret ved komma, decimaltal er med et decimalpunkt defineret.

Gå frem som følger ved eksportering:

- ▶ I værktøjsforvaltningen af værktøjsdata som de vil eksportere skal markeres med piltast eller med musen.
- ▶ Vælg Softkey VÆRKTØJ EXPORT, TNC'en viser et pop-up vindue: angiv navn for CSV-fil, bekræft med tasten ENT
- ▶ Start Importproces med Softkey OK og UDFØR : TNC'en viser et pop-up vindue med status på eksportprocessen
- ▶ Afslut eksportprocessen med taste eller Softkey END



TNC'en gemmer grundlæggende de eksporterede CSV-filer i rod-biblioteket **TNC:\system\tooltab**.

Slet markerede værktøjsdata

Med denne funktion kan De på enkelt vis slette de værktøjsdata, som De ikke mere behøver.

Gå frem som følger ved sletning:

- ▶ I værktøjsforvaltningen af værktøjsdata som de vil slette skal markeres med piltast eller med musen.
- ▶ Vælg med Softkey SLET MARKEREDE VÆRKTØJER, TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilken de slettede værktøjsdata er opført.
- ▶ Start sletprocessen med Softkey START: TNC'en viser et pop-up vindue med status sletteprocessen
- ▶ Afslut sletteprocessen med taste eller Softkey END



■ TNC'en sletter alle data i alle valgte værktøjer. Vær sikker på, at De ikke skal bruge værktøjsdata mere, da der ikke findes en Undo-funktion.

■ Værktøjsdata for værktøjer, som stadigvæk er gemt i Plads-tabellen, kan De ikke slette. Værktøjet aflades derefter fra magasinet.

5.3 Værktøjs-korrektur


Introduktion

TNC'en korrigerer værktøjsbanen med korrekturværdien for værktøjslængden i spindelaksen og med værktøjs-radius i bearbejdningsplanet.

Hvis De vil fremstille bearbejdnings-programmet direkte på TNC'en, er værktøjs-radiuskorrektoren kun virksom i bearbejdningsplanet. TNC'en tilgodeser hermed indtil fem akser inkl. drejeaksen.



Når et CAM-system fremstiller program-blokke med fladenormal-vektorer, kan TNC'en gennemføre en tredimensional værktøjs-korrektur (software-option 2)", side 518.

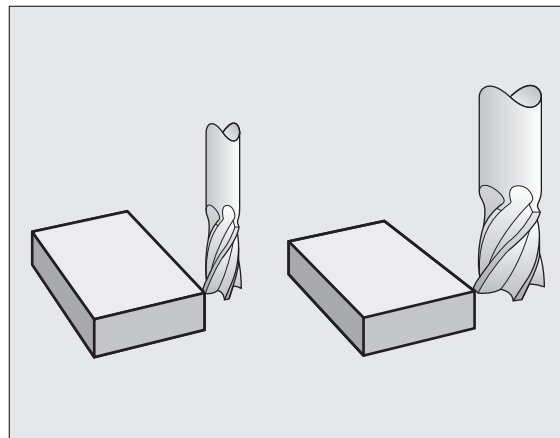

Værktøjs-længdekorrektur

Værktøjs-korrekturen for længden virker, så snart De kalder et værktøj og køre det i spindelaksen. Den bliver ophævet, så snart et værktøj med længden $L=0$ bliver kaldt.



Pas på kollisionsfare!

Hvis De ophæver en længdekorrektur med positiv værdi med **TOOL CALL 0**, formindsker afstanden sig fra værktøj til emne.

Efter et værktøjs-kald **TOOL CALL** ændrer den programmerede vej for værktøjet sig i spindelaksen med længdeforskellen mellem det gamle og det nye værktøj.

Ved længdekorrekturen bliver delta-værdier såvel fra **TOOL CALL**-blokken som også fra værktøjs-tabellen tilgodeset.

Korrekturværdi = $L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB}}$ med

- L:** Værktøjs-længde **L** fra **TOOL DEF**-blokken eller værktøjs-tabellen
- DL_{TOOL CALL}:** Overmål **DL** for længden fra **TOOL CALL 0**-blok (tilgodeses ikke af positionsvisningen)
- DL_{TAB}:** Overmål **DL** for længden fra værktøjs-tabellen



Værktøjs-radiuskorrektur

Program-blokken for en værktøjs-bevægelse indeholder

- **RL** eller **RR** for en radiuskorrektur
- **R+** eller **R-**, for en radiuskorrektur med en akseparallel kørselsbevægelse
- **R0**, hvis ingen radiuskorrektur skal udføres

Radiuskorrekturen virker, så snart et værktøj bliver kaldt og kørt med en retlinieblok i bearbejdningsplanet med **RL** eller **RR**.



TNC'en ophæver radiuskorrekturen, hvis De:

- programmerer en retlinieblok med **R0** Indeholder retlinieblokken kun koordinater i værktøjs-akseretningen, så ophæver TNC'en radius-korrektur, kører korrektur i bearbejdningshøjde ikke ud.
- forlader konturen med funktionen **DEP**
- programmerer et **PGM CALL**
- vælger et nyt program med PGM MGT

Bemærk, at TNC'en radiuskorrekturen fra

Med radiuskorrekturen tilgodeser TNC'en delta-værdier såvel fra **TOOL CALL**-blokken som også fra værktøjs-tabellen:



Korrekturværdi = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB}}$ med

- R:** Værktøjs-radius **R** fra **TOOL DEF**-blokken eller værktøjs-tabellen
- DR_{TOOL CALL}:** Overmål **DR** for radius fra **TOOL CALL**-blokken (tilgodeses ikke af positionsvisningen)
- DR_{TAB}:** Overmål **DR** for radius fra værktøjs-tabellen

Banebevægelser uden radiuskorrektur: R0

Værktøjet kører i bearbejdningsplanet med sit midtpunkt på den programmerede bane, hhv. til de programmerede koordinater.

Anvendelse: Boring, forpositionering.

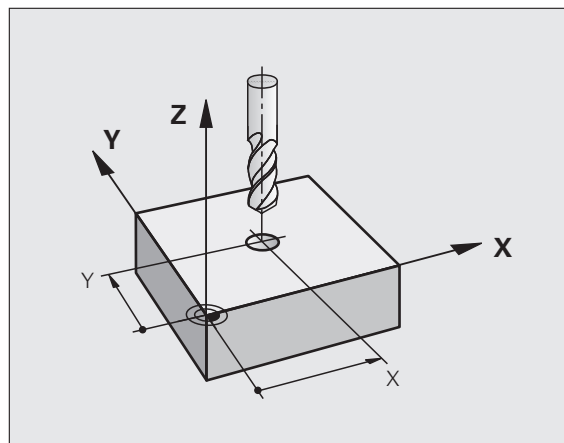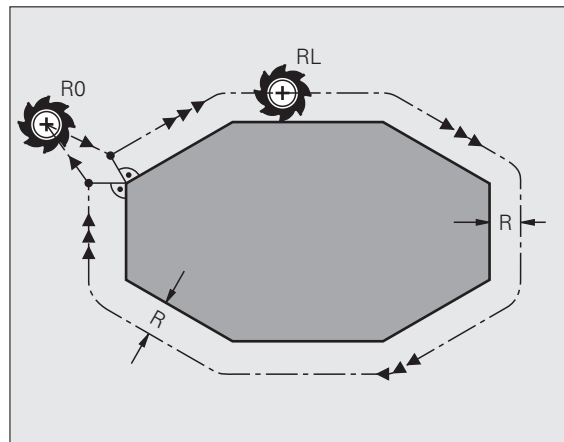

Banebevægelser med radiuskorrektur: RR og RL

RR Værktøjet kører til højre for konturen

RL Værktøjet kører til venstre for konturen

Værktøjs-midtpunktet har derved afstanden af værktøjs-radius fra den programmerede kontur. "Højre" og "venstre" betegner beliggenheden af værktøjet i kørselsretningen langs med emne-konturen. Se billeder.





Mellem to program-blokke med forskellig radiuskorrektur **RR** og **RL** skal mindst én kørselsblok stå i bearbejdningsplanet uden radiuskorrektur (altså med **R0**).

TNC'en aktiverer en radiuskorrektur til enden af blokken, i den De første gang har programmeret korrekturen.

De kan også aktivere radiuskorrekturen for hjælpepeakser i bearbejdningsplanet. De skal også programmere hjælpepeaksen i enhver efterfølgende blok, da TNC'en ellers gennemfører radiuskorrekturen igen i hovedaksen.

Ved første blok med radiuskorrektur **RR/RL** og ved ophævelse med **R0** positionerer TNC'en altid værktøjet vinkelret på det programmerede start- eller slutpunkt. De positionerer værktøjet således før det første konturpunkt hhv. efter det sidste konturpunkt, at konturen ikke bliver beskadiget.

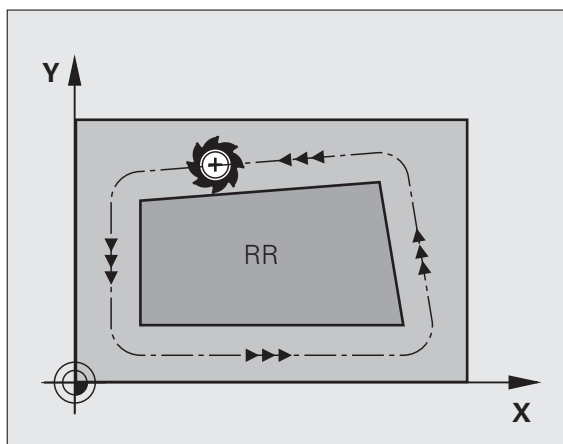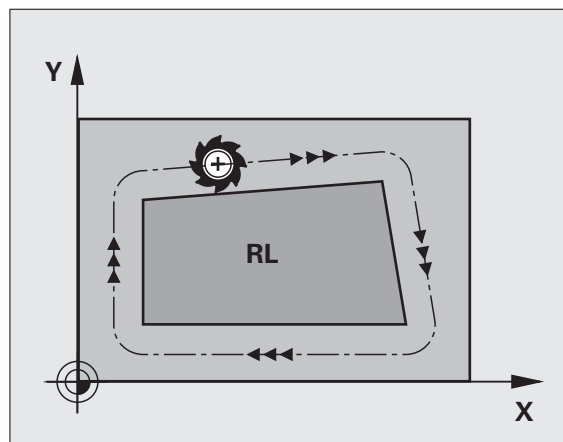

Indlæsning af radiuskorrektur

Radiuskorrekturen indlæses De i en **L**-blok. Indlæs koordinater til målpunktet og bekræft med tasten ENT

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR. ?

RL

Værktøjsbevægelse til venstre for den programmerede kontur: Tryk softkey RL eller

RR

Værktøjsbevægelse til højre for den programmerede kontur: Tryk softkey RR eller

ENT

Værktøjsbevægelse uden radiuskorrektur hhv. Ophæve radiuskorrektur: Tryk tasten ENT

END

Afslutte blok: Tryk tasten END

Radiuskorrektur: Hjørne bearbejdning

- **Udvendigt hjørne:**
Når De har programmeret en radiuskorrektur, så fører TNC'en værktøjet til det udv. hjørne enten på en overgangscirkel eller på en spline (vælges med MP7680). Om nødvendigt, reducerer TNC'en tilspændingen på det udv. hjørne, for eksempel ved store retningsskift.
- **Indvendigt hjørne:**
På indvendige hjørner udregner TNC'en skæringspunktet af banen, på hvilken værktøjs-midtpunktet kører korrigeret verfahr. fra dette punkt kører værktøjet langs med konturelementet. Herved bliver emnet ikke beskadiget ved det indvendige hjørne. Heraf giver det sig, at værktøjs-radius for en bestemt kontur ikke må vælges vilkårligt stor.





Pas på, fare for emnet!

Læg ikke start- eller endepunktet ved en indvendig bearbejdning på et kontur-hjørnepunkt, da konturen ellers kan blive beskadiget.

Bearbejdning af hjørner uden radiuskorrektur

Uden radiuskorrektur kan De påvirke værktøjsbane og tilspænding på emne-hjørner med hjælpefunktionen **M90**, se "Hjørne overgange: M90", side 377.

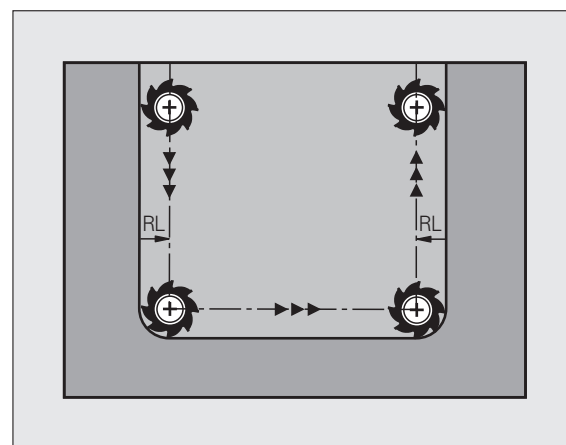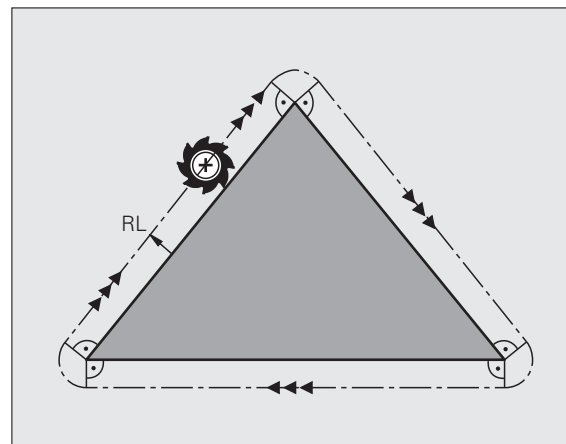



6

**Programmering:
Kontur programmering**



6.1 Værktøjs-bevægelser

Banefunktioner

En emne-kontur er sædvanligvis sammensat af flere kontur-elementer som rette linier og cirkelbuer. Med banefunktionerne programmerer De værktøjsbevægelserne for **retlinier** og **cirkelbuer**

Fri kontur-programmering FK

Hvis der ikke foreligger en NC-korrekt målsat tegning og målangivelserne for NC-programmet er ufuldstændige, så programmerer De emne-konturen med den fri kontur-programmering. TNC'en udregner de manglende oplysninger.

Også med FK-programmeringen programmerer De værktøjsbevægelser for **retlinier** og **cirkelbuer**.

Hjælpfunktioner M

Med hjælpfunktionerne i TNC'en styrer De

- Programafviklingen, f.eks. en afbrydelse af programafviklingen
- Maskinfunktioner, som ind- og udkobling af spindelomdrejning og kølemiddel
- Baneforholdene for værktøjet

Underprogrammer og programdel-gentagelser

Bearbejdninger, som gentager sig, indlæser De kun een gang i et underprogram eller programdel-gentagelse. Hvis en del af programmet kun skal udføres under bestemte betingelser, så fastlægges De ligeledes disse programskridt i et underprogram. Yderligere kan et bearbejdnings-program kalde et yderligere program og lade det udføre.



Programmering med underprogrammer og programdel-gentagelser er beskrevet i kapitel 8.

Programmering med Q-parametre

I et bearbejdnings-program står Q-parametre istedet for talværdier: En Q-parameter bliver med andre ord tilordnet en talværdi. Med Q-parametre kan De programmere matematiske funktioner, som styrer programafviklingen eller beskriver en kontur.

Yderligere kan De ved hjælp af Q-parameter-programmering udføre målinger med taster-systemet under programafviklingen.

Programmeringen med Q-parametre er beskrevet i kapitel 9.

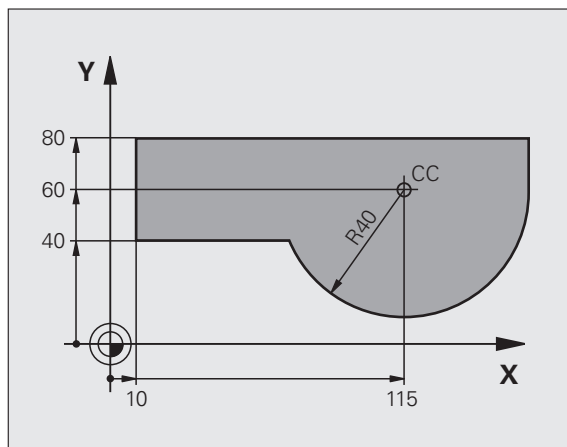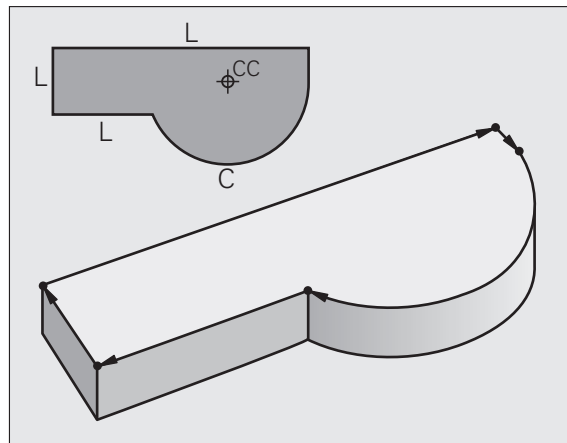

6.2 Grundlaget for banefunktioner

Programmere en værktøjsbevægelse for en bearbejdning

Når De skal fremstille et bearbejdnings-program, programmerer De banefunktionerne efter hinanden for De enkelte elementer af emnekonturen. Herfor indlæser De normalt **koordinaterne til slutpunktet for konturelementet** fra måltegningen. Fra disse koordinat-angivelser, værktøjs-dataerne og radiuskorrektoren udregner TNC'en den virkelige kørselsstrækning for værktøjet.

TNC'en kører samtidig alle maskinakserne, som De har programmeret i program-blokken for en banefunktion.

Bevægelser parallelt med maskinakserne

Program-blokken indeholder en koordinat-angivelse: TNC'en kører værktøjet parallelt med den programmerede maskinakse.

Alt efter konstruktionen af Deres maskine bevæges ved bearbejdningen enten værktøjet eller maskinbordet med det opspændte emne. Ved programmering af banebevægelser handler De grundlæggende som om det er værktøjet der bevæger sig.

Eksempel:

50 L X+100

50	Bloknummer
L	Banefunktion "retlinie"
X+100	Koordinater til endepunktet

Værktøjet beholder Y- og Z-koordinaterne og kører til position X=100. Se billede.

Bevægelser i hovedplanet

Program-blokken indeholder to koordinat-angivelser: TNC'en kører værktøjet i det programmerede plan.

Eksempel:

L X+70 Y+50




Værktøjet beholder Z-koordinaten og kører i XY-planet til positionen X=70, Y=50. Se billede

Tredimensional bevægelse

Program-blokken indeholder tre koordinat-angivelser: TNC'en kører værktøjet rumligt til den programmerede position.

Eksempel:

L X+80 Y+0 Z-10

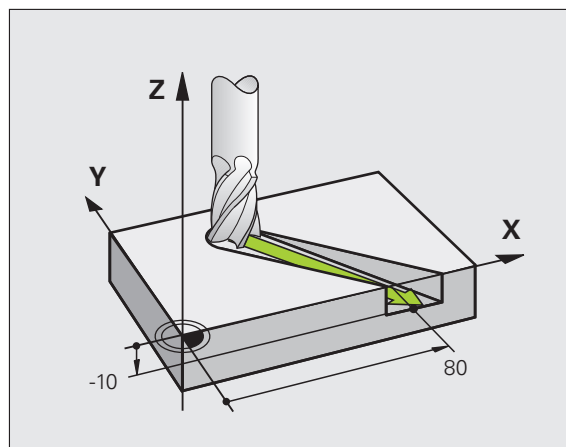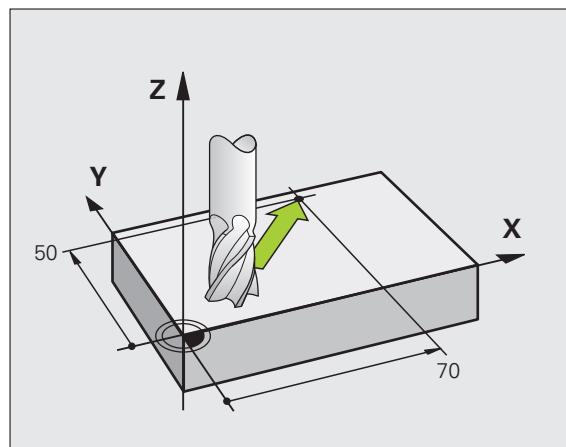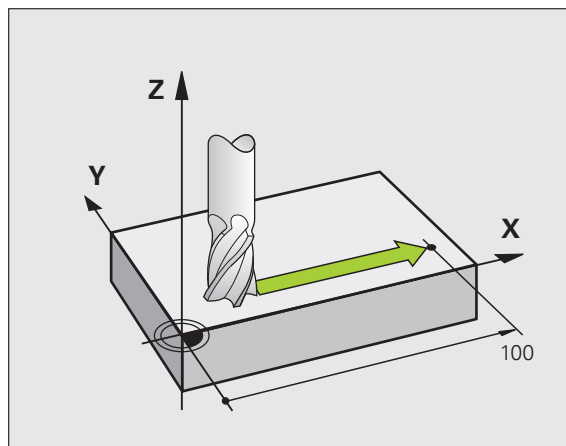

Indlæsning af mere end tre koordinater

TNC'en kan styre indtil 5 akser samtidigt (software-option). Ved en bearbejdning med 5 akser bevæger eksempelvis 3 lineære- og 2 drejeakser sig samtidigt.

Bearbejdnings-programmet for en sådan bearbejdning leveres sædvanligvis af et CAM-system og kan ikke fremstilles på maskinen.

Eksempel:

```
L X+20 Y+10 Z+2 A+15 C+6 R0 F100 M3
```

Cirkler og cirkelbuer



Ved cirkelbevægelser kører TNC'en to maskinakser samtidig: Værktøjet bevæger sig relativt til emnet på en cirkelbane. For cirkelbevægelser kan De indlæse et cirkelmidtpunkt CC

Med banefunktionerne for cirkelbuer programmerer De cirkler i hovedplanet: Hovedplanet skal ved værktøjs-kald TOOL CALL defineres ved fastlæggelse af spindelaksen:

Spindelakse	Hovedplan
Z	XY , også UV, XV, UY
Y	ZX , også WU, ZU, WX
X	YZ , også VW, YW, VZ



Cirkler, der ikke ligger parallelt med hovedplanet, programmerer De også med funktionen "transformering af bearbejdningsplan" (se bruger-håndbogen Cyklen, cyklus 19, BEARBEJDNINGSPLAN), eller med Q-parametre (se "Princip og funktionsoversigt", side 308).

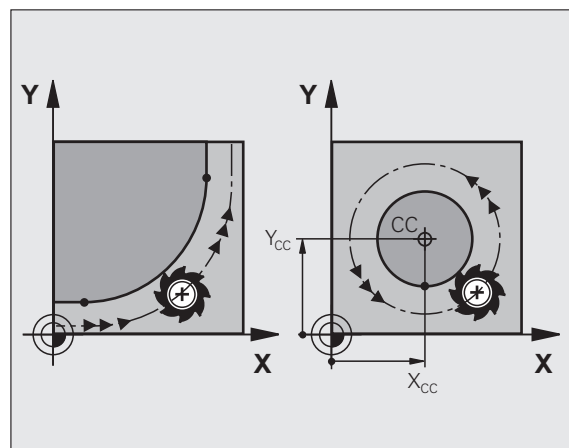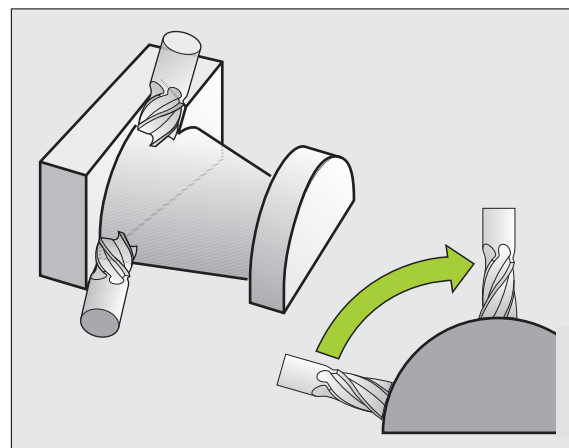

Drejeretning DR ved cirkelbevægelser

For cirkelbevægelser uden tangential overgang til andre konturelementer indlæser De drejeretningen som følger:

Drejning medurs: **DR-**


Drejning modurs: **DR+**

Radiuskorrektur

Radiuskorrektoren skal stå i blokken, med hvilken De kører til det første konturelement. Radiuskorrektoren må De ikke aktivere i en blok for en cirkelbane. De programmerer denne forud i en retlinie-blok (se "Banebevægelser - retvinklede koordinater", side 229) eller i en tilkørsels-blok (APPR-blok, se "Tilkøre og frakøre kontur", side 221).

Forpositionering

De positionerer værktøjet ved starten af et bearbejdnings-program så meget foran, at en beskadigelse af værktøj og emne er udelukket.

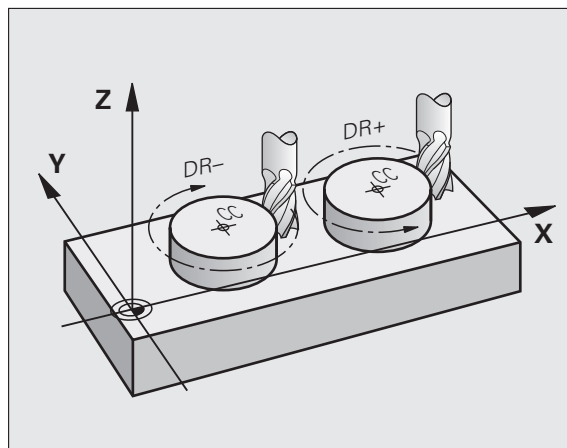

Fremstilling af program-blokke med banefunktionstasterne

Med de grå banefunktionstaster åbner De klartext-dialogen. TNC'en spørger efter hinanden efter alle informationer og indfører program-blokken i bearbejdnings-programmet.

Eksempel - programmering af en retlinie.



Åben programmerings-dialogen: f.eks. Retlinie

KOORDINATER?



Indlæs koordinater for retlinie-endepunktet, f.eks. -20 i X

KOORDINATER?



Indlæs koordinater for retlinie-endepunktet, f.eks. 30 i Y, bekræft med tasten ENT

RADIUSKORR.: RL/RR/INGEN KORR. ?



Vælg radiuskorrektur: f.eks. Tryk softkey R0, værktøjet kører ukorrigeret

TILSPÆNDING F=? / F MAX = ENT

100

ENT

Indlæs tilspænding og overfør med tasten ENT: F.eks. 100 mm/min Ved TOMME programmering: Indlæsning af 100 svarer til en tilspænding på 10 tommer/min

F MAX

Kørsel i ilgang: Tryk softkey FMAX, eller

F AUTO

Kør med tilspænding, der er defineret i en **TOOL CALL**-blok: Tryk softkey FAUTO

HJÆLPE-FUNKTION M ?


3

ENT

Hjælpefunktion f.eks. M3 indlæses og dialogen afsluttes med tasten ENT

Linie i bearbejdningsprogram

L X-20 Y+30 R0 FMAX M3

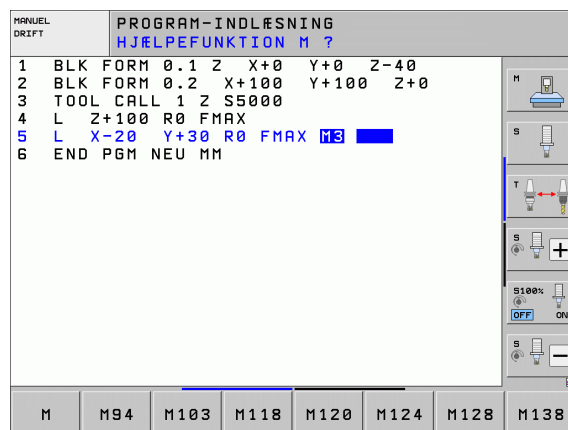

6.3 Tilkøre og frakøre kontur


Oversigt: Baneformer for tilkørsel og frakørsel af kontur

Funktionerne APPR (eng. approach = tilkørsel) og DEP (engl. departure = forlade) bliver aktiveret med APPR/DEP-tasten. Herefter kan vælges følgende baneformer med softkeys:

Funktion	Tilkørsel	Frakørsel
Retlinie med tangential tilslutning		
Retlinie vinkelret på konturpunkt		
Cirkelbane med tangential tilslutning		
Cirkelbane med tangential tilslutning til konturen, til- og frakørsel til et hjælpepunkt udenfor konturen på et tangentialt tilsluttende retliniestykke		

Skruelinie tilkørsel og frakørsel

Ved tilkørsel og frakørsel af en skruelinie (Helix) kører værktøjet i forlængelse af skruelinien og tilslutter sig så med en tangential cirkelbane til konturen. Herfor anvender De funktionen APPR CT hhv. DEP CT

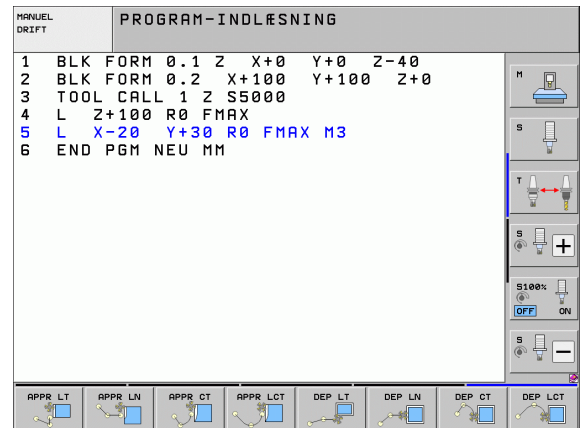

Vigtige positioner ved til- og frakørsel


- Startpunkt P_S
Denne position programmerer De umiddelbart før APPR-blokken. P_S ligger udenfor konturen og bliver tilkørt uden radiuskorrektur (R0).
- Hjælpepunkt P_H
Til- og frakørslen fører ved nogle baneformer over et hjælpepunkt P_H , som TNC'en udregner fra angivelser i APPR- og DEP-blokke. TNC'en kører fra den aktuelle position til hjælpepunkt P_H med den sidst programmerede tilspænding. Hvis De i sidste positioneringsblok før tilkørselsfunktionen **FMAX** (positionering med ilgang) har programmeret, så kører TNC'en også til hjælpepunktet P_H i ilgang.
- Første konturpunkt P_A og sidste konturpunkt P_E
Det første konturpunkt P_A programmerer De i en APPR-blok, det sidste konturpunkt P_E med en vilkårlig banefunktion. Indeholder APPR-blokken også Z-koordinaten, kører TNC'en værktøjet først i bearbejdningsplanet til P_H og derfra i værktøjs-aksen til den indlæste dybde.
- Slutpunkt P_N
Positionen P_N ligger udenfor konturen og fremkommer ved Deres angivelser i DEP-blokken. Indeholder DEP-blokken også Z-koordinaten, kører TNC'en værktøjet først i bearbejdningsplanet til P_H og derfra i værktøjs-aksen til den indlæste højde.

Kortbetegnelse	Betydning
APPR	eng. APPRoach = tilkørsel
DEP	eng. DEParture = afgang
L	eng. Line = linie
C	eng. Circle = cirkel
T	Tangential (kontinuert, glat overgang)
N	Normal (vinkelret)



Ved positionering fra Akt.-positionen til hjælpepunktet P_H kontrollerer TNC'en ikke, om den programmerede kontur bliver beskadiget. Kontrollér selv med test-grafikken!

Ved funktionerne APPR LT, APPR LN og APPR CT kører TNC'en fra Akt.-positionen til hjælpepunktet P_H med den sidst programmerede tilspænding/ilgang. Ved funktionen APPR LCT kører TNC'en til hjælpepunktet P_H med den i APPR-blokken programmerede tilspænding. Hvis der før tilkørselsblokken endnu ingen tilspænding blev programmeret, afgiver TNC'en en fejlmelding.

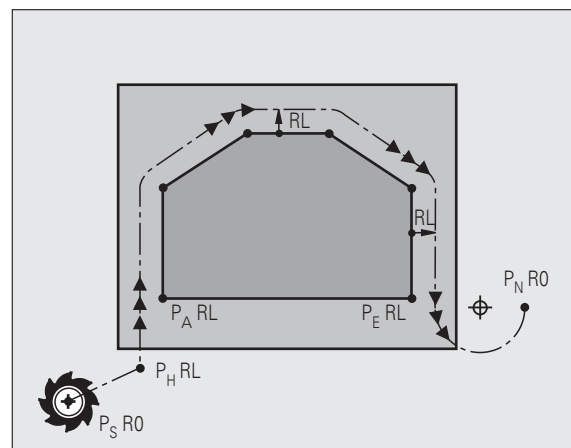

Polarkoordinater

Konturpunkterne for følgende til-/frakørselsfunktioner kan De også programmere med polarkoordinater:

- APPR LT bliver til APPR PLT
- APPR LN bliver til APPR PLN
- APPR CT bliver til APPR PCT
- APPR LCT bliver til APPR PLCT
- DEP LCT bliver til DEP PLCT

Herfor trykker De den orange taste P, efter at De pr. softkey har valgt en tilkørsels- hhv. frakørselsfunktion.

Radiuskorrektur

Radiuskorrekturen programmerer De sammen med det første konturpunkt P_A i en APPR-blok. DEP-blokkene ophæver automatisk radiuskorrekturen!

Tilkørsel uden radiuskorrektur: Hvis De i APPR-blokken programmerer R0, kører TNC'en værktøjet som et værktøj med $R = 0$ mm og radiuskorrektur RR! Herved er ved funktionerne APPR/DEP LN og APPR/DEP CT retningen fastlagt, i hvilken TNC'en straks kører værktøjet hen til konturen og væk fra den. Yderligere skal De i den første kørselsblok efter APPR programmere begge koordinater for bearbejdningsplanet




Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT

TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det til det første konturpunkt P_A tangentialt på en retlinie. Hjælpepunktet P_H har afstanden LEN til første konturpunkt P_A .

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey APPR LT:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- LEN: Afstand fra hjælpepunktet P_H til første konturpunkt P_A
- Radiuskorrektur RR/RL for bearbejdningen

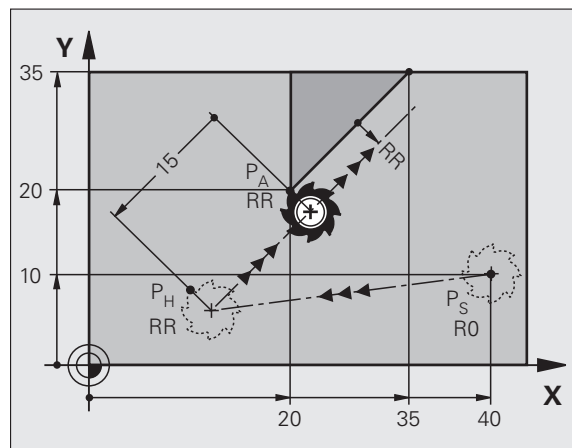

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A med radiuskorr. RR, afstand P_H til P_A : LEN=15
9 L X+35 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement


Tilkørsel på en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN

TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det til det første konturpunkt P_A på en retlinie vinkelret på. Hjælpepunktet P_H har afstanden LEN + værktøjs-radius til første konturpunkt P_A .

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey APPR LN:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- Længde: Afstanden til hjælpepunktet P_H . LEN indlæses altid positiv!
- Radiuskorrektur RR/RL for bearbejdningen

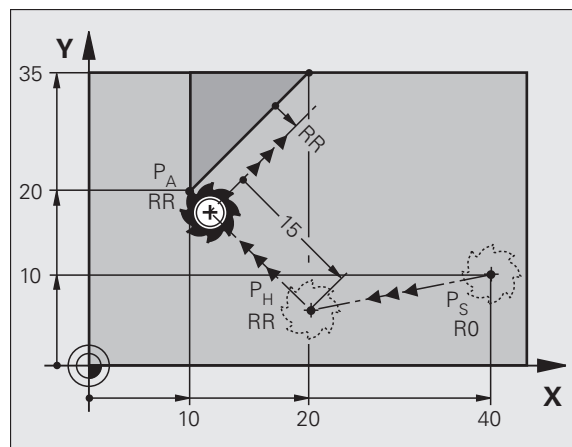

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A med radiuskorr. RR
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT


TNC'en kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det på en cirkelbane, som tangentialt går over i det første konturelement, til det første konturpunkt P_A .

Cirkelbanen fra P_H til P_A er fastlagt med radius R og midtpunktsvinklen CCA . Drejeretningen af cirkelbanen er givet af forløbet af det første konturelement.

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey APPR CT:



- Koordinater til det første konturpunkts P_A
- Radius R for cirkelbanen
 - Kør til den side af emnet, som er defineret med radiuskorrektur: R Indlæses positivt
 - Tilkørsel ud fra emne-siden: R indlæses negativt
- Midtpunktsvinkel CCA for cirkelbanen
 - CCA indlæses kun positivt
 - Maximal indlæseværdi 360°
- Radiuskorrektur RR/RL for bearbejdningen

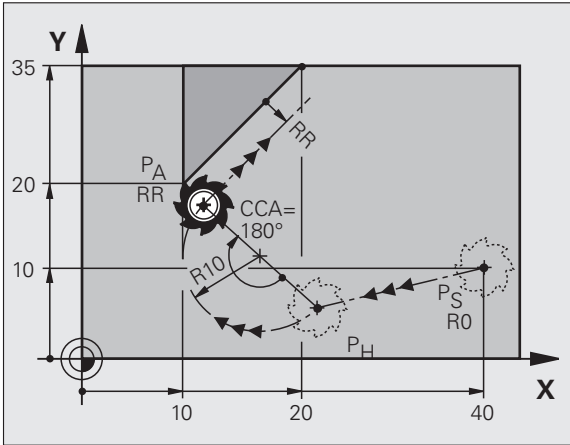

NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P_A med radiuskor. RR , radius $R=10$
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement




Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til konturen og retlinie-stykke: APPR LCT

TNC kører værktøjet på en retlinie fra startpunktet P_S til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det på en cirkelbane til det første konturpunkt P_A . Den i APPR-blokken programmerede tilspænding er virksom for den totale strækning, som TNC'en kører i tilkørselsblokken (strækning $P_S - P_A$).

Hvis De i tilkørselsblokken har programmeret alle tre hovedakse-kordinater X, Y og Z, så kører TNC'en fra den før APPR-blokken definerede position i alle tre akser samtidig til hjælpepunktet P_H og derpå i tilslutning hertil fra P_H mod P_A kun i bearbejdningsplanet.

Cirkelbanen tilslutter sig tangentialt såvel til retlinien $P_S - P_H$ som også til det første konturelement. Herved er de med radius R entydigt fastlagt.

- Vilkårlig banefunktion: Kørsel til startpunkt P_S
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey APPR LCT:
 - Koordinater til det første konturpunkts P_A
 - Radius R for cirkelbane Angiv R positivt
 - Radiuskorrektur RR/RL for bearbejdningen

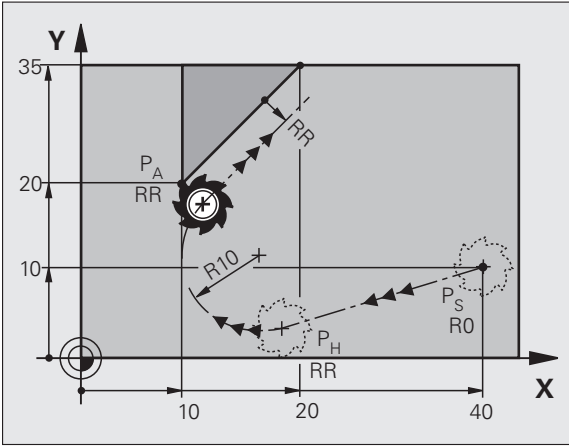


NC-blok eksempel

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til P_S uden radiuskorrektur
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A med radiuskor. RR, radius $R=10$
9 L X+20 Y+35	Slutpunkt første konturelement
10 L ...	Næste konturelement

Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT

TNC'en kører værktøjet ad en retlinie fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Retlinien ligger i forlængelse af det sidste konturelement. P_N befinder sig i afstanden LEN fra P_E .

- Sidste konturelement programmeres med endepunkt P_E og radiuskorrektur
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey DEP LT:
 - LEN: Indlæs afstanden for slutpunktet P_N fra sidste konturelement P_E

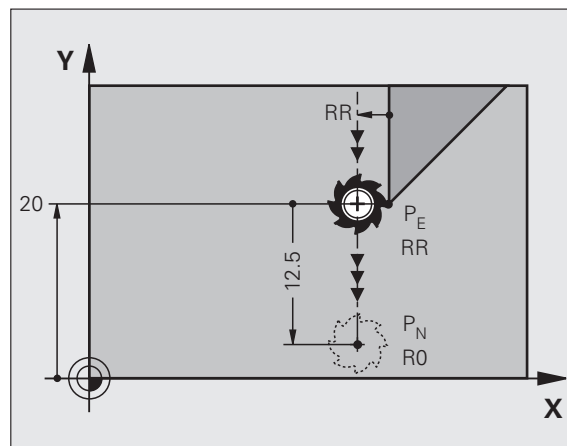

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100

Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur

24 DEP LT LEN12.5 F100

Frakørsel med $LEN=12,5$ mm


25 L Z+100 FMAX M2

Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut

Frakørsel på en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN

TNC'en kører værktøjet ad en retlinie fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Retlinien fører vinkelret væk fra sidste konturpunkt P_E . P_N befinder sig fra P_E i afstanden $LEN +$ værktøjs-radius.

- Sidste konturelement programmeres med endepunkt P_E og radiuskorrektur
- Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey DEP LN:
 - LEN: Indlæs afstanden til slutpunktet P_N
Vigtigt: LEN indlæses positiv!

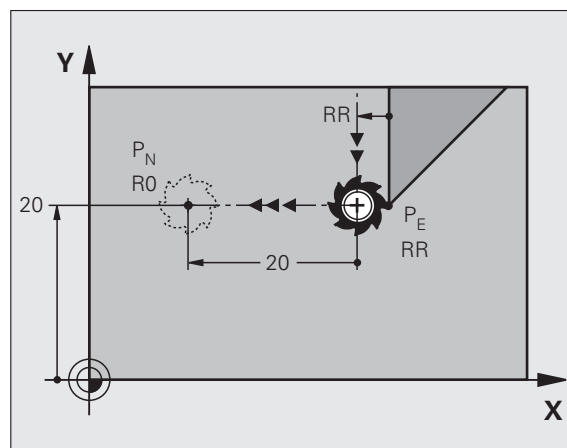

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100

Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur

24 DEP LN LEN+20 F100

For $LEN = 20$ mm vinkelret frakørsel fra konturen

25 L Z+100 FMAX M2

Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut


Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT

TNC'en kører værktøjet på en cirkelbane fra sidste konturpunkt P_E til slutpunkt P_N . Cirkelbanen tilslutter sig tangentialt til det sidste konturelement.

- ▶ Sidste konturelement programmeres med endepunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey DEP CT:



- ▶ Midtpunktsvinkel CCA for cirkelbanen
- ▶ Radius R til cirkelbanen
 - Værktøjet skal forlade den side af emnet, som er fastlagt med radiuskorrektur: Indlæs R positiv
 - Værktøjet skal forlade emnet på den **modsatte** side, som er fastlagt med radiuskorrekturen: R indlæses negativ

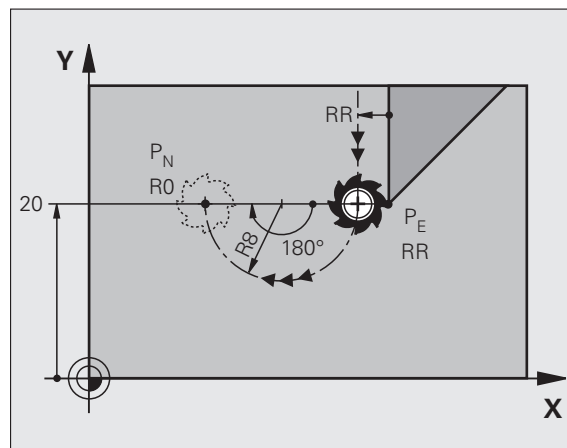

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Midtpunktsvinkel=180°,
	Cirkelbane-radius=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut


Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: DEP LCT

TNC'en kører værktøjet på en cirkelbane fra sidste konturpunkt P_E til et hjælpepunkt P_H . Derfra kører det på en retlinie til slutpunktet P_N . Det sidste konturelement og retlinien fra $P_H - P_N$ har med cirkelbanen tangentielle overgange. Herved er cirkelbanen med radius R entydigt fastlagt.

- ▶ Sidste konturelement programmeres med endepunkt P_E og radiuskorrektur
- ▶ Åben dialogen med tasten APPR/DEP og softkey DEP LCT:



- ▶ Indlæs koordinaterne til endepunktet P_N
- ▶ Radius R for cirkelbanen. Indlæs R positiv

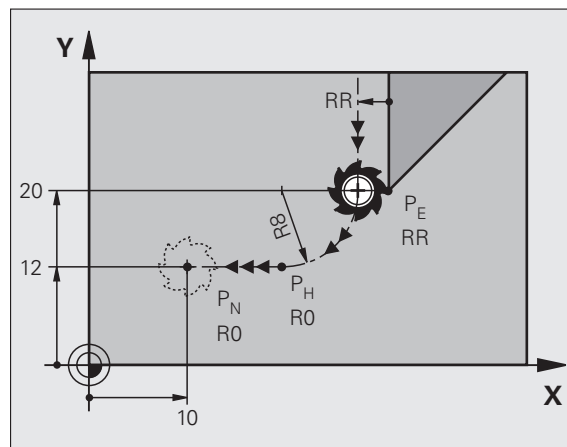

NC-blok eksempel

23 L Y+20 RR F100	Sidste konturelement: P_E med radiuskorrektur
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Koordinaten P_N , cirkelbane-radius=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z frikøres, Tilbagepring, Program-slut

6.4 Banebevægelser - retvinklede koordinater

Oversigt over banefunktionerne

Funktion	Banefunktionstaste	Værktøjs-bevægelse	Nødvendige indlæsninger	Side
Retlinie L eng.: Line		Retlinie	Koordinater til retlinie-slutpunkt	Side 230
Affasning: CHF eng.: CHamFer		Affasning mellem to retlinier	Affaselængde	Side 231
Cirkelmidtpunkt CC ; eng.: Circle Center		Ingen	Koordinater til cirkelcentrum hhv. poler	Side 233
Cirkelbue C eng.: Circle		Cirkelbane om cirkelcentrum CC til cirkelbue-ende punkt	Koordinater til cirkel-ende punkt, drejeretning	Side 234
Cirkelbue CR eng.: Circle by Radius		Cirkelbane med bestemt radius	Koordinater til cirkel-ende punkt, cirkelradius, drejeretning	Side 235
Cirkelbue CT eng.: Circle Tangential		Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige og efterfølgende konturelement	Koordinater til cirkel-ende punkt	Side 237
Hjørne-runding RND eng.: RouNDing of Corner		Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige og efterfølgende konturelement	Hjørneradius R	Side 232
Fri kontur-programmering FK		Retlinie eller cirkelbane med vilkårlig tilslutning til forrige konturelement	se "Banebevægelser – Fri kontur-programmering FK", side 250	Side 254



Retlinie L

TNC'en kører værktøjet på en retlinie fra sin aktuelle position til endpunktet for retlinien. Startpunktet er slutpunktet for de forudgående blokke.



- **Koordinater** til endpunktet for retlinien, om nødvendigt
- **Radiuskorrektur** RL/RR/RO
- **Tilspænding** F
- **Hjælpe-funktion** M

NC-blok eksempel

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
```

```
8 L IX+20 IY-15
```

```
9 L X+60 IY-10
```

Overtage Akt.-position

En retlinie-blok (L-blok) kan De også generere med tasten "OVERTAGE-AKT.-POSITION" :


- De kører værktøjet i driftsart manuel drift til positionen, der skal overtages
- Skift billedskærm-visning til program indlagring/editering
- Vælg program-blok, efter hvilken L-blok skal indføres



- Tryk tasten "OVERFØR AKT.-POSITION" : TNC'en genererer en L-blok med koordinaterne til Akt.-positionen



Antallet af akser, som TNC'en gemmer i en L-blok, fastlægger De med MOD-funktionen (se "Aksevalg for L-blok-generering", side 677).

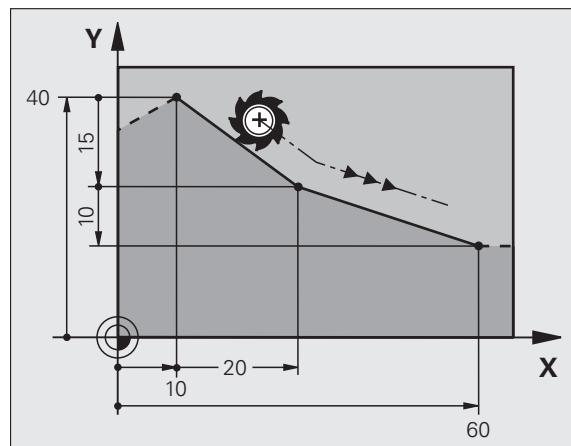

Indføj affasning mellem to retlinier

Konturhjørner, som opstår ved skæring af to retlinier, kan De forsyne med en fase.

- I retlinieblokkene før og efter **CHF**-blokken programmerer De altid begge koordinater til planet, i hvilket fasen bliver udført
- Radiuskorrekturerne før og efter **CHF**-blokken skal være ens
- Affasningen skal kunne udføres med det aktuelle værktøj



► **Affase-afsnit:** Længden af fasen, om nødvendigt:

► **Tilspænding F** (virker kun i en **CHF**-blok)


NC-blok eksempel

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0

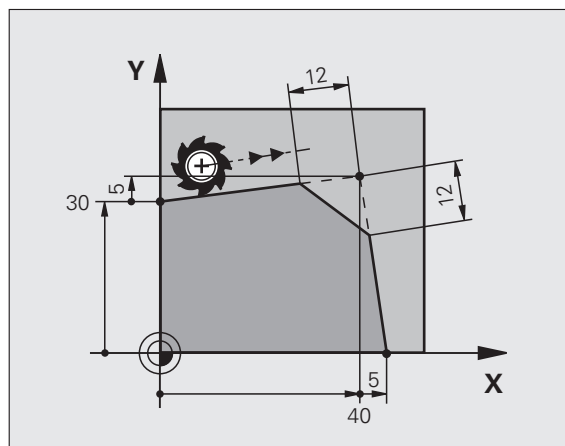

En kontur må ikke begynde med en **CHF**-blok.

En affasning må kun udføres i bearbejdningsplanet.

Der må ikke køres til det ved affasningen afskårne hjørnepunkt.

En i CHF-blok programmeret tilspænding virker kun i denne CHF-blok. Herefter den før **CHF**-blokken programmerede tilspænding igen gyldig.



Hjørne-runding RND

Funktionen **RND** afrunder kontur-hjørner.

Værktøjet kører på en cirkelbane, som tilsluttes tangentialt såvel til det foregående som også til det efterfølgende konturelement.

Rundingscirklen skal kunne udføres med det kaldte værktøj.



- **Rundings-radius:** Radius til cirkelbuen, om nødvendig:
- **Tilspænding F** (virker kun i en **RND**-blok)

NC-blok eksempel

```
5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
```

```
6 L X+40 Y+25
```

```
7 RND R5 F100
```

```
8 L X+10 Y+5
```




Det forudgående og efterfølgende konturelement skal indeholde begge koordinater for planet, i hvilket hjørne-rundingen skal udføres. Når De bearbejder konturen uden værktøjs-radiuskorrektur, så skal de programmere begge koordinater til bearbejdningsplanet.

Der bliver ikke kørt til hjørnepunktet.

En i en **RND**-blok programmeret tilspænding virker kun i denne **RND**-blok. Herefter er den før **RND**-blokken programmerede tilspænding igen gyldig.

En RND-blok lader sig også bruge til en blød tilkørsel til konturen, .

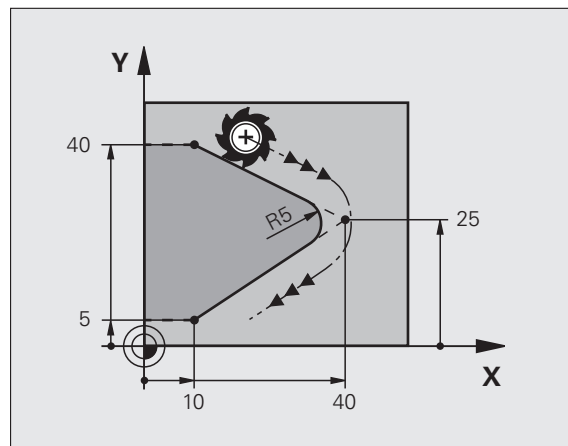

Cirkelmidtpunkt CCI

Cirkelmidtpunktet fastlægger De for cirkelbanen, som De programmerer med C-tasten (cirkelbane C). Herudover

- indlæser De de retvinklede koordinater for cirkelmidtpunktet eller i bearbejdningsplanet eller
- overtager den sidst programmerede position eller
- overtage koordinaterne med tasten "OVERFØR-AKT.-POSITIONEN"



- Indlæs koordinaterne til cirkelmidtpunktet eller for at overtage den sidst programmerede position: Indlæs ingen koordinater

NC-blok eksempel

```
5 CC X+25 Y+25
```

eller

```
10 L X+25 Y+25
```

```
11 CC
```

Programlinierne 10 og 11 henfører sig ikke billedet.

Gyldighed

Cirkelmidtpunktet forbliver fastlagt så længe, indtil De programmerer et nyt cirkelmidtpunkt. Et cirkelmidtpunkt kan De også fastlægge for hjælpeakserne U, V og W.


Indlæs cirkelmidtpunktet inkrementalt

En inkrementalt indlæst koordinat for cirkelmidtpunktet henfører sig altid til den sidst programmerede værktøjs-position.



Med CC kendetegner De en position som cirkelmidtpunkt: Værktøjet kører ikke til denne position.

Cirkelmidtpunktet er samtidigt pol for polarkoordinater.

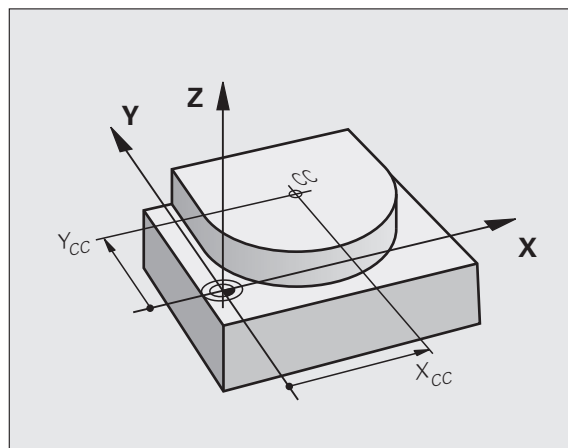

Cirkelbane C om cirkelmidtpunkt CC

De fastlægger cirkelmidtpunktet **CC**, før De programmerer cirkelbanen. Den sidst programmerede værktøjs-position før cirkelbanen er startpunktet for cirkelbanen.

► Kør værktøjet til startpunktet for cirkelbanen



► **Koordinaterne** til cirkelmidtpunktet indlæses



► **Koordinaterne** til cirkelbue-endepunktet indlæses, om nødvendigt:

► **Drejeretning DR**

► **Tilspænding F**

► **Hjælpe-funktion M**



TNC'en kører normalt cirkelbevægelser i det aktive bearbejdningsplan. Når De programmerer cirkler, der ikke ligger i det aktive bearbejdningsplan, f.eks. **C Z... X...** **DR+** ved værktøjs-akse Z, og samtidig roterer denne bevægelse, så kører TNC'en en rumlig cirkel, altså en cirkel i 3 akser.

NC-blok eksempel

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

Helcirkel



De programmerer de samme koordinater til endepunktet såvel som til startpunktet.



Start- og endepunkt for en cirkelbevægelse skal ligge på cirkelbanen.

Indlæse-tolerance: indtil 0.016 mm (valgbar med MP7431)

Den mindst mulige cirkel, som TNC'en kan køre: 0.016 mm.

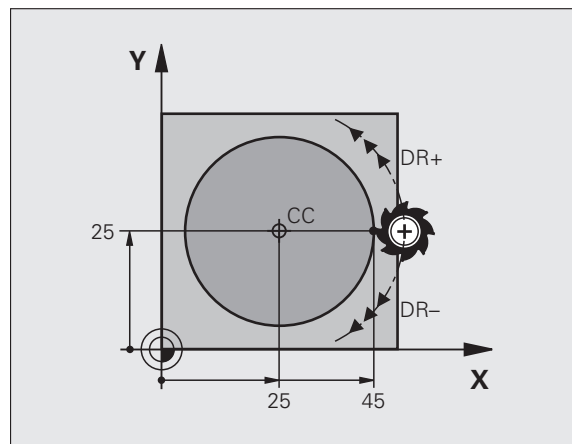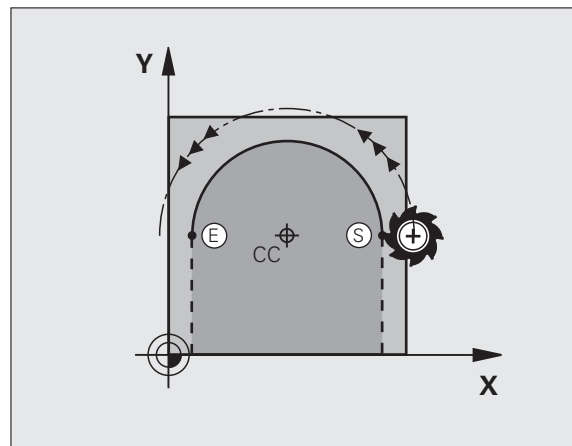

Cirkelbane CR med fastlagt radius

Værktøjet kører på en cirkelbane med radius R .




- **Koordinater** til cirkelbue-endepunktet
- **Radius R**
Pas på: Fortegnet fastlægger størrelsen af cirkelbuen!
- **Drejeretning DR**
Pas på: Fortegnet fastlægger konkave eller konvekse hvælvninger!
- **Hjælpe-funktion M**
- **Tilspænding F**

Helcirkel

For en helcirkel programmerer De to cirkelblokke efter hinanden:

Slutpunktet for første halvcirkel er startpunkt for den anden.

Slutpunktet for den anden halvcirkel er startpunkt for den første.

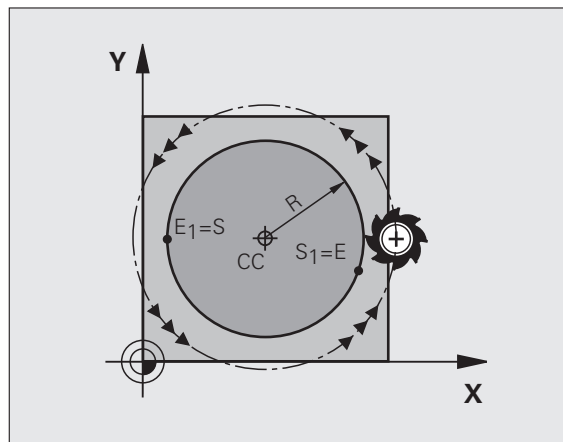

Centrervinkel CCA og cirkelbue-radius R

Mindre cirkelbuer: $CCA < 180^\circ$

Større cirkelbuer: $CCA > 180^\circ$

Radius har negativt fortegn $R < 0$

Konvex: Drejeretning **DR-** (med radiuskorrektur **RL**)

Konvex: Drejeretning **DR+** (med radiuskorrektur **RL**)

NC-blok eksempel

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (BUE 1)

eller

 
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (BUE 2)

eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (BUE 3)


eller

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (BUE 4)



Den maksimale, direkte indlæsbare radius andrager 99,9999 m, med Q-parameter-programmering 210 m .

Vinkelakserne A, B og C bliver understøttet.

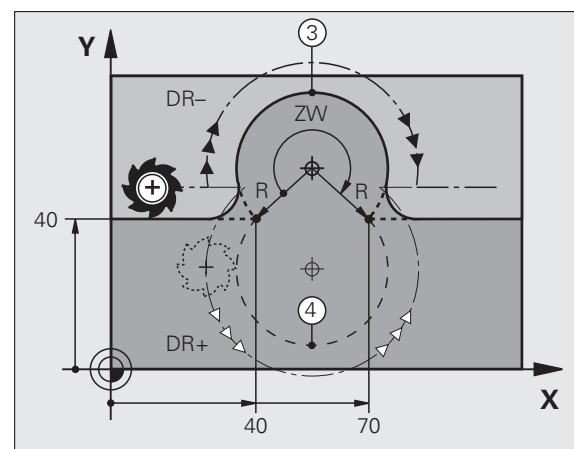

Cirkelbane CT med tangential tilslutning

Værktøjet kører på en cirkelbue, der tilslutter sig tangentialt til det forud programmerede konturelement.

En overgang er "tangential", når der ved skæringspunktet for konturelementer ingen knæk- eller hjørnepunkt opstår, konturelementerne kører altså glat over i hinanden.

Konturelementet, på hvilket cirkelbuen tilslutter sig tangentialt, programmerer De direkte før **CT**-blokken. Hertil kræves mindst to positionerings-blokke



► **Koordinaterne** til cirkelbue-endepunktet, om nødvendigt:

► **Tilspænding F**

► **Hjælpe-funktion M**

NC-blok eksempel

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3


8 L X+25 Y+30

9 CT X+45 Y+20


10 L Y+0



CT-blokken og det forud programmerede konturelement skal indeholde begge koordinater til planet, i hvilket cirkelbuen bliver udført!

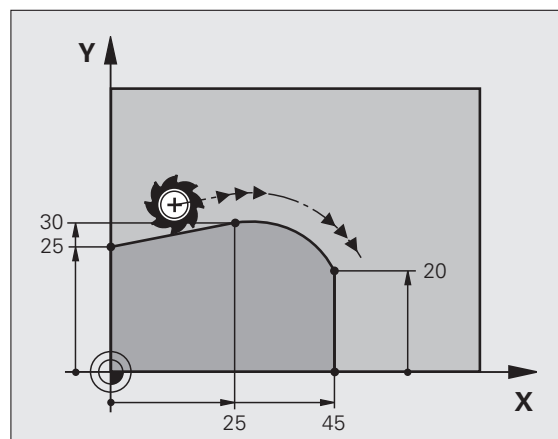


Eksempel: Retliniebevægelse og affasning kartesisk

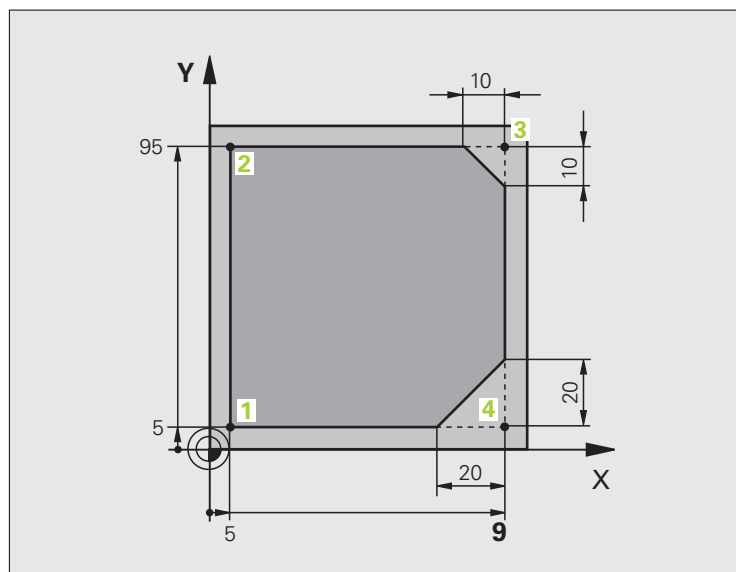

0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition for grafisk simulering af bearbejdningen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald med spindelakse og spindelomdrejningstal
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres i spindelakse med ilgang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde med tilspænding F = 1000 mm/min
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Kør til konturen på punkt 1 på en retlinie med tangential tilslutning
8 L Y+95	Kør til punkt 2
9 L X+95	Punkt 3: Første retlinie for hjørne 3
10 CHF 10	Programmering af affasning med længde 10 mm
11 L Y+5	Punkt 4: Anden retlinie for hjørne 3, første retlinie for hjørne 4
12 CHF 20	Programmering af affasning med længde 20 mm
13 L X+5	Kør til sidste konturpunkt 1, anden retlinie for hjørne 4
14 DEP LT LEN10 F1000	Konturen frakøres på en retlinie med tangential tilslutning
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
16 END PGM LINEAR MM	

Eksempel: Cirkelbevægelse kartesisk

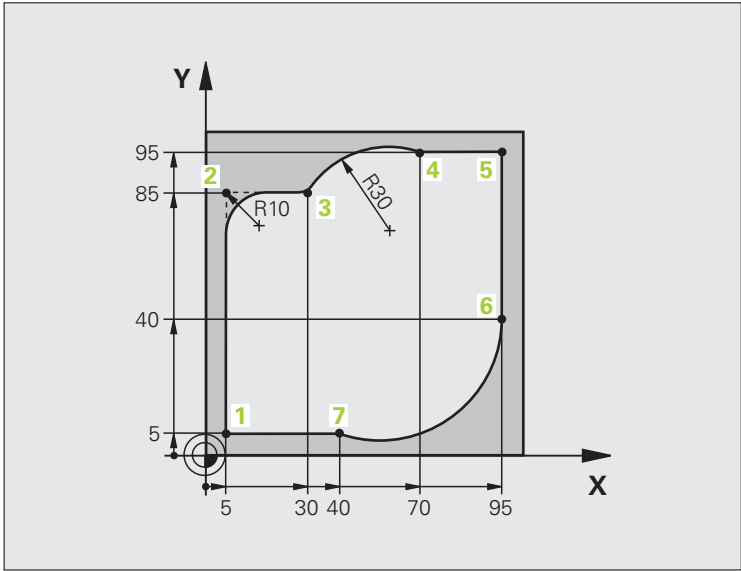


0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition for grafisk simulering af bearbejdningen
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 T00L CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald med spindelakse og spindelomdrejningstal
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres i spindelakse med ilgang FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde med tilspænding F = 1000 mm/min
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Kør til konturen på punkt 1 på en cirkelbane med tangential tilslutning
8 L X+5 Y+85	Punkt 2: Første retlinie for hjørne 2
9 RND R10 F150	Indføj radius med R = 10 mm, tilspænding: 150 mm/min
10 L X+30 Y+85	Kør til punkt 3: Startpunkt for cirklen med CR
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Kør til punkt 4: Endepunkt for cirklen med CR, radius 30 mm
12 L X+95	Kør til punkt 5
13 L X+95 Y+40	Kør til punkt 6
14 CT X+40 Y+5	Kør til punkt 7: Endepunkt for cirklen, cirkelbuer med tangential tilslutning til punkt 6, TNC'en beregner selv radius



15 L X+5	Kør til sidste konturpunkt 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Konturen frakøres på en cirkelbane med tangential tilslutning
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
18 END PGM CIRCULAR MM	

Eksempel: Helcirkel kartesisk

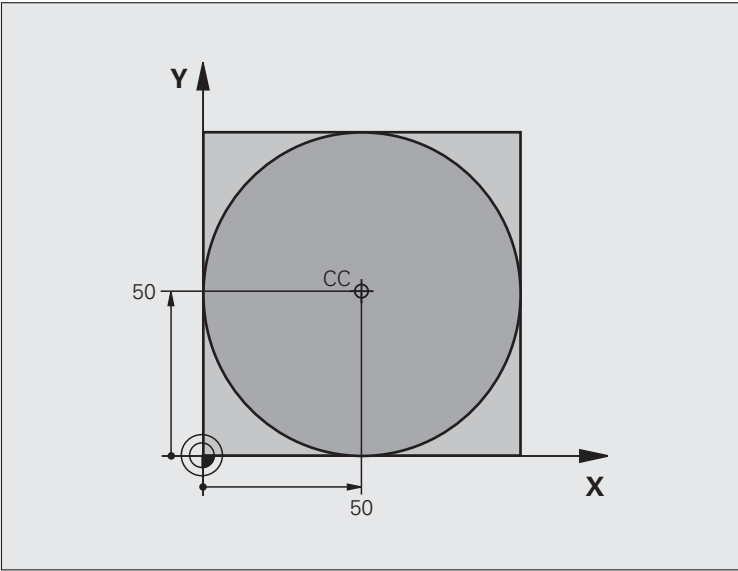

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3150	Værktøjs-kald
4 CC X+50 Y+50	Definer cirkelmidtpunkt
5 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
6 L X-40 Y+50 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	Kør til cirkelstartpunkt på en cirkelbane med tangential tilslutning
9 C X+0 DR-	Kør til cirkel endepunkt (=cirkelstartpunkt)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	Konturen frakøres på en cirkelbane med tangential tilslutning
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
12 END PGM C-CC MM	



6.5 Banebevægelser – polarkoordinater

Oversigt

Med polarkoordinater fastlægger De en position med en vinkel **PA** og en afstand **PR** til en forud defineret pol **CC**.

Polarkoordinater fastsætter De med fordel med:

- Positioner på cirkelbuer
- Emne-tegninger med vinkelangivelser, f.eks. ved hulcirkler

Oversigt over banefunktion med polarkoordinater

Funktion	Banefunktionstaste	Værktøjs-bevægelse	Nødvendige indlæsninger	Side
Retlinie LP	 + 	Retlinie	Polarradius, polarvinkel for retlinie-endepunkt	Side 243
Cirkelbuer CP	 + 	Cirkelbane om cirkelmidtpunkt/Pol CC til cirkelbue-endepunkt	Polarvinkel til cirkelendepunktet, drejeretning	Side 244
Cirkelbuer CTP	 + 	Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige konturelement	Polarradius, Polarvinkel til cirkelendepunkt	Side 245
Skruelinie (Helix)	 + 	Overlaping af en cirkelbane med en retlinie	Polarradius, Polarvinkel til cirkelendepunkt, koordinater til endepunkt i værktøjsakse	Side 246



Polarkoordinat-oprindelse: Pol CC

Pol CC kan De fastlægge på et vilkårligt sted i bearbejdningsprogrammet, før De angiver positioner med polarkoordinater. Gå frem ved fastlæggelse af poler, som ved programmering af en kirkelcentrum



► **Koordinater:** Indlæs retvinklede koordinater til polen eller for at overtage den sidst programmerede position: Ingen koordinater indlæses. Fastlæg polen, før De programmerer polarkoordinater. Programmer polen kun i retvinklede koordinater. Polen er virksom så længe, indtil De fastlægger en ny pol.

NC-blok eksempel

```
12 CC X+45 Y+25
```

Retlinie LP

Værktøjet kører på en retlinie fra sin aktuelle position til endepunktet for retlinien. Startpunktet er slutpunktet for den forudgående blok.



► **Polarkoordinat-radius PR:** Indlæs afstanden fra retlinie-endepunktet til polen CC

► **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen til retlinie-endepunktet mellem -360° og $+360^\circ$

Fortegnet for **PA** er fastlagt med vinkel-henføringsaksen:

- Vinklen fra vinkel-henføringsaksen til **PR** modurs: **PA**>0
- Vinklen fra vinkel-henføringsaksen til **PR** medurs: **PA**<0

NC-blok eksempel



```
12 CC X+45 Y+25
```

```
13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3
```

```
14 LP PA+60
```

```
15 LP IPA+60
```

```
16 LP PA+180
```

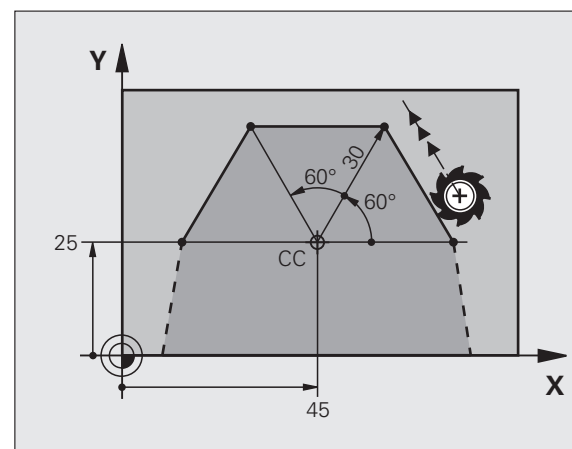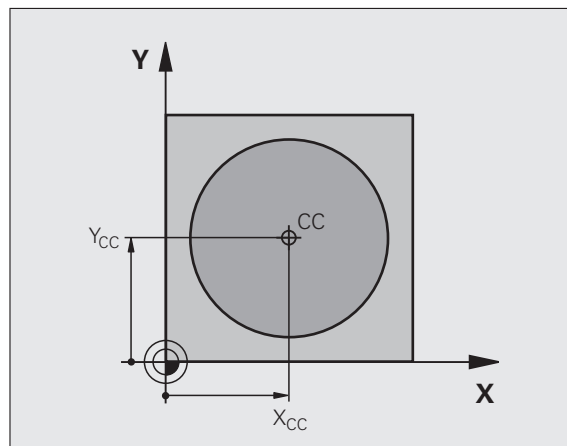

Cirkelbane CP om pol CC

Polarkoordinat-radius **PR** er samtidig radius til cirkelbuen. **PR** er fastlagt med afstanden fra startpunktet til polen **CC**. Den sidst programmerede værktøjs-position før cirkelbanen er startpunktet for cirkelbanen.



► **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen for cirkelbane-endepunktet mellem $-99999,9999^\circ$ og $+99999,9999^\circ$

► **Drejeretning DR**

NC-blok eksempel


18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



Ved inkrementale koordinater indlæses samme fortegn for DR og PA.

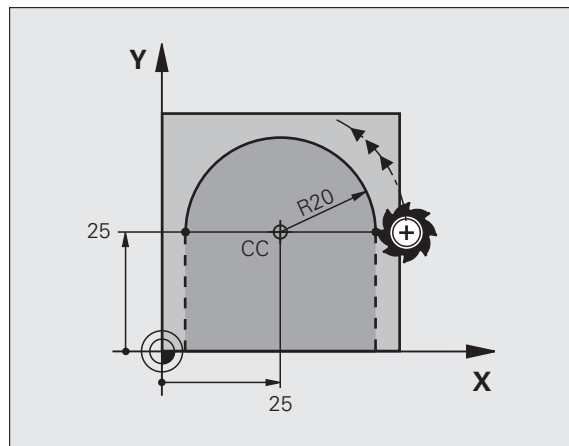

Cirkelbane CTP med tangential tilslutning

Værktøjet kører på en cirkelbane, som tilslutter sig tangentialt til et forudgående konturelement.



► **Polarkoordinat-radius PR:** Afstanden fra cirkelbane-endepunktet til polen **CC**

► **Polarkoordinat-vinkel PA:** Vinkelpositionen til cirkelbane-endepunktet

NC-blok eksempel

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3


14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0



Polen er **ikke** midtpunkt for konturcirklen!

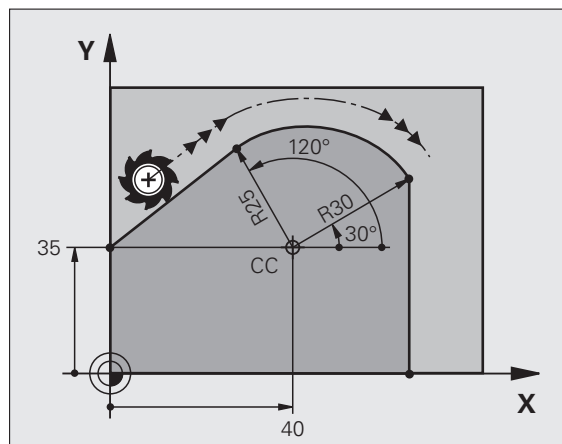

Skruelinie (Helix)

En skruelinie opstår ved overlapning af en cirkelbevægelse og en retliniebevægelse vinkelret på den. Cirkelbanen programmerer De i et hovedplan.

Banebevægelsen for skruelinien kan De kun programmere i polarkoordinater.

Anvendelse

- Indvendige og udvendige gevind med større diametre
- Smørenoter

Beregning af skruelinie

For programmering behøver De inkrementale angivelse af totalvinklen, på hvilken værktøjet kører på skruelinien og totalhøjden af skruelinien.


For beregningen i fræseretningen nedefra og op gælder:

Antal gevind n	Gevindløb + gevindoverløb ved gevind-start og -ende
Totalhøjde h	Stigning P x antal gevind n
Inkremental totalvinkel IPA	Antal gevind x 360° + vinkel for Gevind-start + vinkel for gevindoverløb
Startkoordinat Z	Stigning P x (gevindløb + gevindoverløb ved gevind-start)

Formen af skruelinien

Tabellen viser sammenhængen mellem arbejdsretning, drejeretning og radiuskorrektur for bestemte baneformer.

Indv. gevind	Arbejdsretning	Drejeretning	Radiuskorrektur
højregevind	Z+	DR+	RL
venstregevind	Z+	DR–	RR
højregevind	Z–	DR–	RR
venstregevind	Z–	DR+	RL
Udv. gevind			
højregevind	Z+	DR+	RR
venstregevind	Z+	DR–	RL
højregevind	Z–	DR–	RL
venstregevind	Z–	DR+	RR

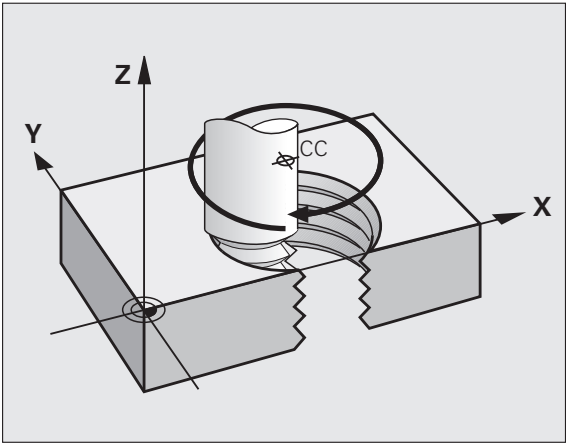

Programmering af skruelinie



De indlæser drejeretning og den inkrementale totalvinkel **IPA** med samme fortegn, ellers kan værktøjet køre i en forkert bane.

For totalvinklen **IPA** kan indlæses en værdi fra -99 999,9999° til +99 999,9999°.



► **Polarkoordinat-vinkel**: Indlæs den inkrementale totalvinkel, som værktøjet skal køre på skruelinien. **Efter indlæsningen af vinklen vælger De værktøjs-akse med en aksevalgstaste.**

► **Koordinater** til højden af skruelinien indlæses inkrementalt

► **Drejeretning DR**
Skruelinie medurs: DR-
Skruelinie modurs: DR+

► **Radiuskorrektur** svarende til tabellen indlæses


NC-blokeksempel: Gevind M6 x 1 mm med 4 gevind

12 CC X+40 Y+25


13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1440 IZ+5 DR-

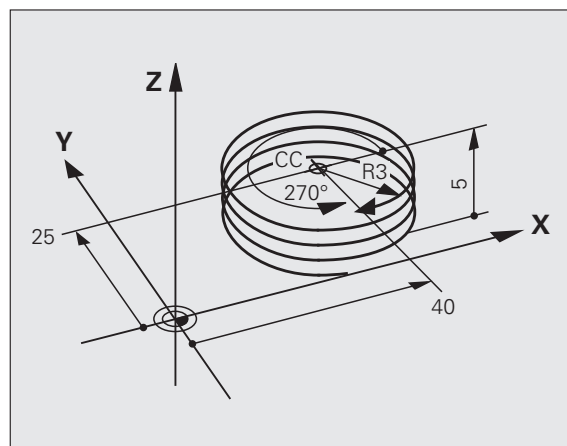


Eksempel: Retliniebevægelse polar

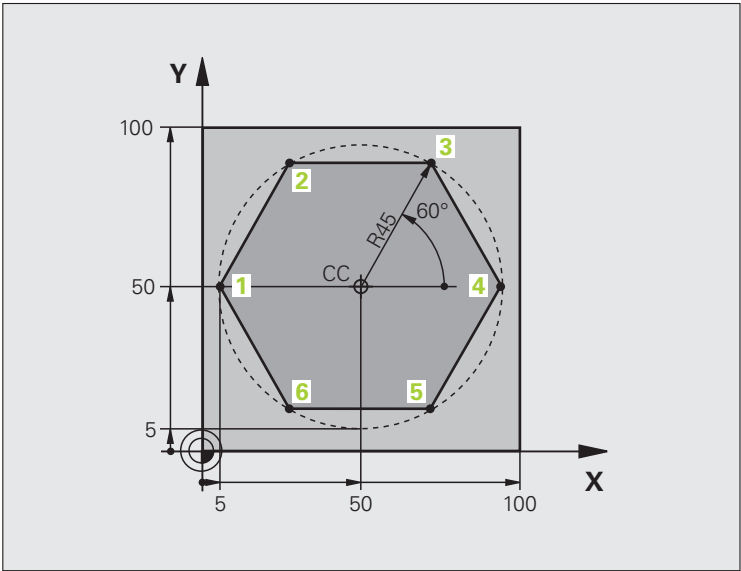

0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald
4 CC X+50 Y+50	Henføringspunkt for polarkoordinater defineres
5 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdnings dybde
8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	Kør til konturen på punkt 1 på en cirkelbane med tangential tilslutning
9 LP PA+120	Kør til punkt 2
10 LP PA+60	Kør til punkt 3
11 LP PA+0	Kør til punkt 4
12 LP PA-60	Kør til punkt 5
13 LP PA-120	Kør til punkt 6
14 LP PA+180	Kør til punkt 1
15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
17 END PGM LINEARPO MM	



Eksempel: Helix

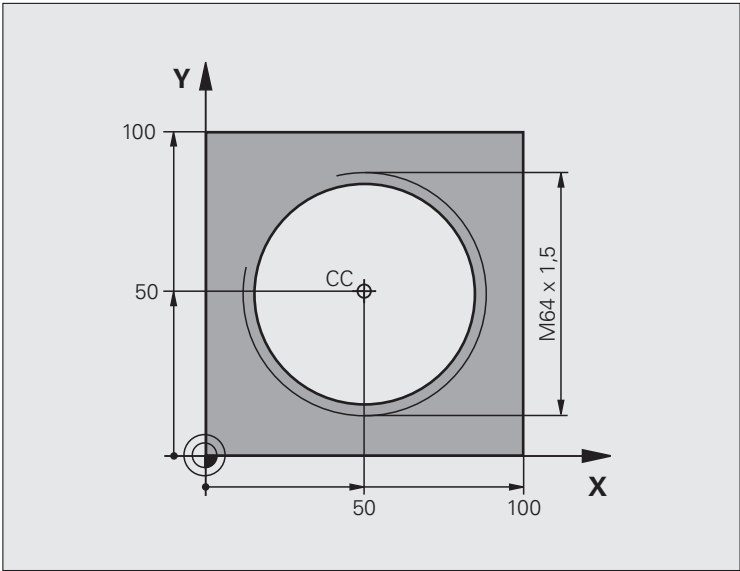

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X+50 Y+50 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 CC	Overfør sidst programmerede position som pol
7 L Z-12,75 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	Kør Helix
10 DEP CT CCA180 R+2	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
12 END PGM HELIX MM	




6.6 Banebevægelser – Fri kontur-programmering FK

Grundlaget

Emnetegninger, som ikke er NC-korrekt målsat, indeholder ofte koordinat-angivelser, som De ikke kan indlæse med de grå dialog-taster. Således kan f.eks.

- være kendte koordinater på konturelementet eller i nærheden af det,
- Koordinat-angivelser der henfører sig til et andet konturelement eller
- Retningsangivelser og angivelser til konturforløbet være kendte.

Sådanne angivelser programmerer De direkte med den fri kontur-programmering FK. TNC'en udregner konturen fra de kendte koordinat-angivelser og understøtter programmerings-dialogen med den interaktive FK-grafik. Billedet til højre for oven viser en målsætning, som De indlæser ganske enkelt med FK-programmeringen.

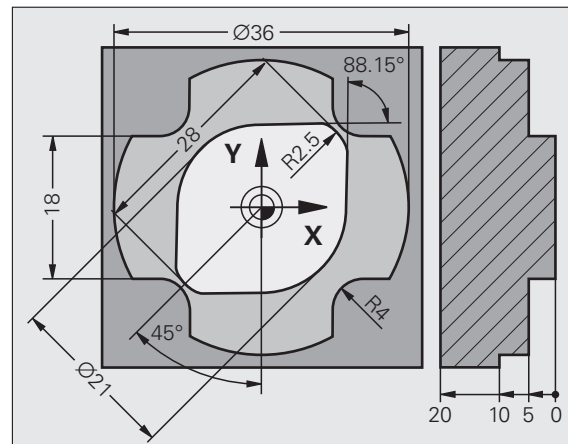



Bemærk følgende forudsætninger for FK-programmering

Konturelementer kan De med fri kontur-programmering kun programmere i bearbejdningsplanet. Bearbejdningsplanet fastlægger De i første **BLK FORM**-blok for bearbejdnings-programmet.

Indlæs for hvert konturelement alle data der er til rådighed. De programmerer også angivelser i hver blok, som ikke ændrer sig: Ikke programmerede data gælder som ikke kendte!

Q-parametre er i alle FK-elementer tilladt, undtagen i elementer med relative-henføringer (f.eks **RX** eller **RAN**), altså elementer, der henfører sig til andre NC-blokke.

Hvis De blander konventionelle programmer og fri kontur-programmering, så skal hvert FK-afsnit være entydigt bestemt.

TNC'en behøver et fast punkt, fra hvilket beregningen kan gennemføres. Programmer en position direkte før FK-afsnittet med de grå dialogtaster, som indeholder begge koordinaterne for bearbejdningsplanet. I denne blok må ingen Q-parametre programmeres.

Når den første blok i FK-afsnittet er en **FCT**- eller **FLT**-blok, skal De derfor programmere mindst to NC-blokke med de grå dialog-taster, for at tilkørselsretningen er entydigt bestemt.

Et FK-afsnit må ikke begynde direkte efter et mærke **LBL**.



Fremstille FK-programmer for TNC 4xx:

For at en TNC 4xx kan indlæse FK-programmer, som blev fremstillet på en iTNC 530, skal rækkefølgen af de enkelte FK-elementer indenfor en blok være defineret således, som disse er arrangeret i softkey-listen.



Grafik ved FK-programmering



For at kunne udnytte grafikken ved FK-programmeringen, vælger De billedskærm-opdelingen PROGRAM + GRAFIK (se "Program-indlagring/editering" på side 89)

Med ufuldstændige koordinat-angivelser kan man ofte ikke entydigt fastlægge en emne-kontur. I disse tilfælde viser TNC'en de forskellige løsninger i FK-grafikken og De udvælger den rigtige. FK-grafik gengiver emne-konturen med forskellige farver:

- blå** Konturelementet er entydigt bestemt
- grøn** De indlæste data giver flere løsninger; De udvælger den rigtige
- rød** De indlæste data fastlægger endnu ikke konturelementet tilstrækkeligt; De indlæser yderligere angivelser

Hvis dataerne fører til flere løsninger og konturelementet bliver vist grønt, så vælger De den rigtige kontur som følger:

- 
 - Tryk softkey VIS LØSNING så mange gange indtil konturelementet bliver vist rigtigt. De bruger zoom-funktionen (2. softkey-liste), når mulige løsninger i standard-fremstillingen ikke er til at skelne fra hinanden
- 
 - Den viste konturelement svarer til tegningen: Med Softkey VÆLG LØSNING indfører TNC'en den ønskede løsning med NC-blok **FSELECT**, hvormed betegnes som det interne løsningsnummer. Løsningsnummeret n skal De ikke forandre ved direkte editering, kun ved nystart af program-Grafik og taste Softkey VIS LØSNING

Hvis De endnu ikke vil fastlægge en med grønt fremstillet kontur, så trykker De softkey AFSLUT VALG, for at fortsætte FK-dialogen.



De med grønt fremstillede konturelementer skal De så tidligt som muligt fastlægge med VÆLG LØSNING, for begrænse flertydigheden for efterfølgende konturelementer.

Maskinfabrikanten kan for FK-grafikken fastlægge andre farver.


NC-blokke fra et program, som er kaldt med PGM CALL, viser TNC'en med en yderligere farve.

Vise bloksnumre i grafikvinduet

For at vise bloksnumre i grafikvinduet:



- Softkey UDBLÆND VISNING. BLOK-NR. STILLES på VISNING (softkey-liste 3)

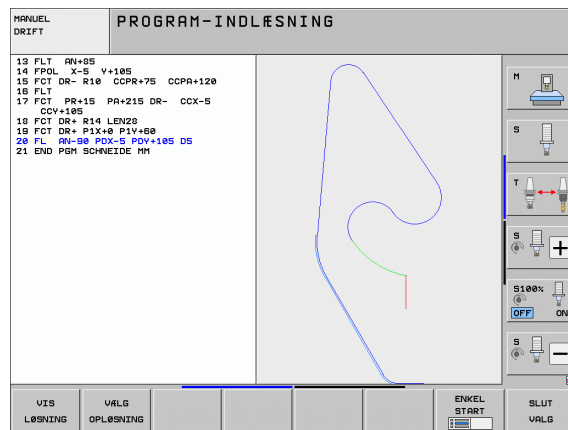

Konvertere FK-programmer til klartext-dialog-programmer

For at konvertere FK-programmer til klartext-dialog-programmer, stiller TNC'en to muligheder til rådighed:

- Konvertere et program således, at program-strukturen (programdelgentagelser og underprogram-kald) bliver bibeholdt. Kan ikke bruges, hvis De i FK-sekvensen har anvendt Q-parameter-funktioner
- Konvertere et program således, at programdel-gentagelser, underprogram-kald og Q-parameter-beregninger bliver liniariseret. Ved liniarisering skriver TNC'en i stedet for programdel-gentagelser og underprogram-kald, alle de interne NC-blokke der skal afvikles i det generede program, hhv. beregnede værdier, som De med Q-parameter-regning har anvist indenfor en FK-sekvens.

	► Vælg det program, som De vil konvertere
	► Vælg specialfunktioner
	► Vælg programmeringshjælp
	► Vælg softkey-liste med funktioner for konvertering af programmer
	► Konvertere FK-blokke i det valgte program. TNC'en oversætter alle FK-blokke i retlinie- (L) og cirkel-blokke (CC,C), program-strukturen bibeholdes, eller
	► Konvertere FK-blokke i det valgte program. TNC'en oversætter alle FK-blokke i retlinie- (L) og cirkel-blokke (CC,C), program-strukturen bibeholdes, eller



Fil-navnet på den af TNC'en ny frembragte fil sammensættes af det gamle filnavn med udvidelsen **_nc**.
Eksempel:

- Fil-navn for FK-programmet: **ARM.H**
- Fil-navn på den af TNC'en konverterede klartext-dialog-program: **ARM_nc.h**

Opløsningen på det frembragte klartext-dialog-program ligger ved 0.1 µm.

Det konverterede program indeholder efter de konverterede NC-blokke kommentaren **SNR** og et nummer. Nummeret angiver blok-nummeret for FK-programmet, fra hvilken den pågældende klartext-dialog-blok blev beregnet.



Åbne en FK-dialog

Når De trykker de grå banefunktionstaster FK, viser TNC'en softkeys, med hvilke De åbner FK-dialogen: Se efterfølgende tabel. For igen at fravælge softkeys, trykker De tasten FK påny.

Hvis De åbner FK-dialogen med en af disse softkeys, så viser TNC'en yderligere softkey-lister, med hvilke De indlæser kendte koordinater, retningsangivelser og angivelser for at kunne lave konturforløb.

FK-Element	Softkey
Retlinie med tangential tilslutning	
Retlinie uden tangential tilslutning	
Cirkelbue med tangential tilslutning	
Cirkelbue uden tangential tilslutning	
Pol for FK-programmering	



Pol for FK-programmering



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering: Tryk tasten FK



- Åbne dialogen for definition af polen: Tryk softkey FPOL. TNC'en viser akse-softkeys for det aktive bearbejdningsplan
- Med disse softkeys indlæses pol-koordinaterne



Polen for FK-programmeringen forbliver aktiv så længe, indtil De definerer en ny med FPOL.

Fri programmering af retlinie

Retlinie uden tangential tilslutning



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering: Tryk tasten FK



- Åbne dialog for fri retlinie: Tryk softkey FL. TNC'en viser yderligere softkeys
- Med disse softkeys indlæses alle kendte angivelser i blokken. FK-grafikken viser de programmerede konturer rødt, indtil angivelserne er tilstrækkelige. Flere løsninger viser grafikken med grønt (se "Grafik ved FK-programmering", side 252)

Retlinie med tangential tilslutning

Hvis retlinien tilslutter sig tangentialt til et andet konturelement, åbner De dialogen med softkey FLT:



- Visning af softkeys for fri kontur-programmering: Tryk tasten FK



- Åbne dialog: Tryk softkey FLT
- Indlæs med softkeys alle kendte angivelser i blokken



Cirkelbane frit programmeret

Cirkelbane uden tangential tilslutning



► Visning af softkeys for fri kontur-programmering: Tryk tasten FK



- Åbne dialog for frie cirkelbuer: Tryk softkey FC; TNC'en viser softkeys for direkte angivelse for cirkelbane eller angivelser for cirkelmidtpunkt
- Indlæs med disse softkeys alle kendte angivelser i blokken: FK-grafikken viser den programmerede kontur rødt, indtil angivelserne er tilstrækkelige. Flere løsninger viser grafikken med grønt (se "Grafik ved FK-programmering", side 252)

Cirkelbane med tangential tilslutning

Hvis cirkelbanen tilslutter sig tangentialt til et andet konturelement, åbner De dialogen med softkey FCT:



► Visning af softkeys for fri kontur-programmering: Tryk tasten FK



- Åbne dialog: Tryk softkey FCT
- Indlæs med softkeys alle kendte angivelser i blokken


Indlæsemuligheder

Slutpunkt-koordinater

Kendte angivelser	Softkeys
Retvinklede koordinater X og Y	 
Polarkoordinater henført til FPOL	 

NC-blok eksempel

7	FPOL X+20 Y+30
8	FL IX+10 Y+20 RR F100
9	FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

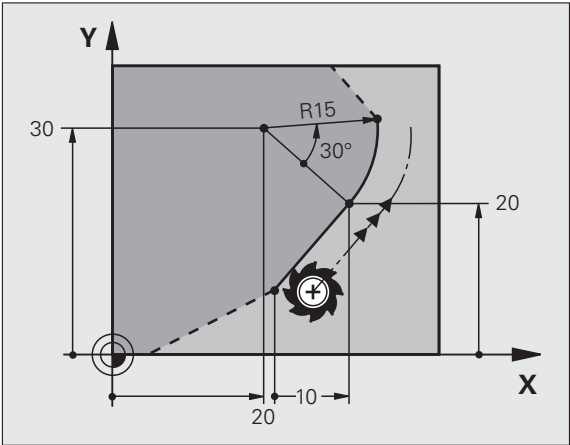

Retning og længde af konturelementer



Kendte angivelser	Softkeys
Længde af retlinie	
Indstiksvinkel for retlinien	
Strenglængde LEN for cirkelbueafsnittet	
Indstiksvinkel AN for indgangstangent	
Midtpunktsvinkel for cirkelbueafsnit	

NC-blok eksempel

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

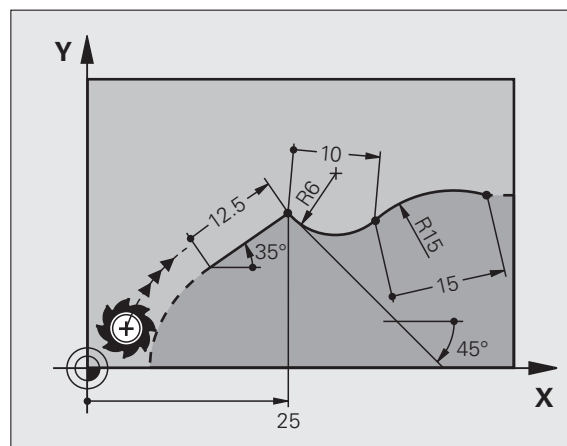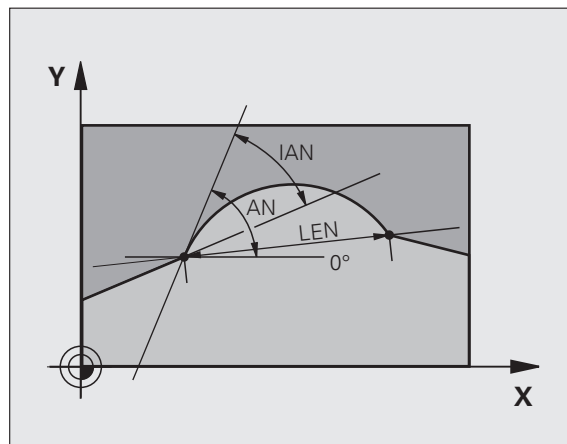

Cirkelmidtpunkt CC, radius og drejeretning i FC-/FCT-blok

For frit programmerede cirkelbaner beregner TNC'en ud fra Deres angivelser et cirkelmidtpunkt. Herved kan De også med FK-programmering programmere en helcirkel i en blok.

Hvis De vil definere et cirkelmidtpunkt i polarkoordinater, skal De definere polen i stedet for med CC med funktionen FPOL. FPOL forbliver virksom indtil næste blok med FPOL og bliver fastlagt i retvinklede koordinater.




En konventionelt programmeret eller en udregnet cirkelcentrum er i et ny FK-afsnit ikke mere virksom som pol eller cirkelcentrum: Når konventionelt programmerede polarkoordinater henfører sig til en pol, hvilken De forud har fastlagt i en CC-blok, så fastlægger De denne pol efter FK-afsnittet påny med en CC-blok.

Kendte angivelser	Softkeys	
Midtpunkt i retvinklede koordinater		
Midtpunkt i polarkoordinater		
Drejeretning for cirkelbane		
Radius for cirkelbane		

NC-blok eksempel

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15
11 FPOL X+20 Y+15
12 FL AN+40
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

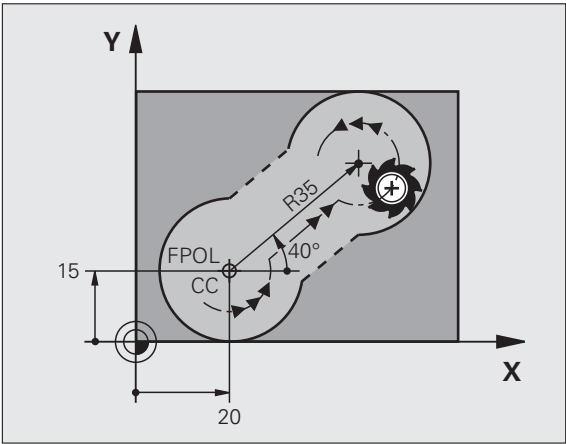

Lukkede konturer

Med softkey CLSD kendetegner De starten og enden af en lukket kontur. Herved reduceres antallet af mulige løsninger for det sidste konturelement.

CLSD indlæser De yderligere til en anden konturangivelse i første og sidste blok i et FK-afsnit.



Konturstart:

CLSD+

Konturende:

CLSD-


NC-blok eksempel

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
```

```
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
```

```
...
```

```
17 FCT DR- R+15 CLSD-
```

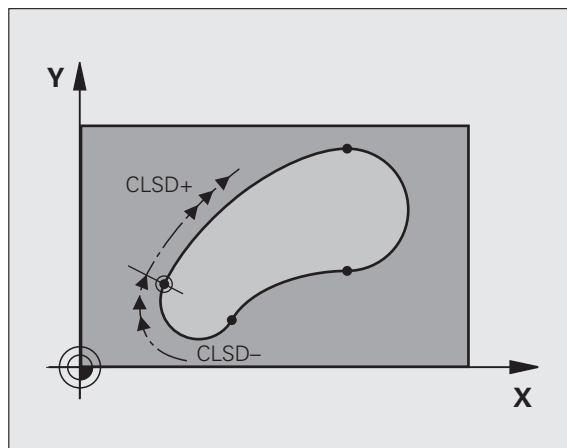

Hjælpepunkter

Såvel for frie retlinier som også for frie cirkelbaner kan De indlæse koordinater for hjælpepunkter på eller ved siden af konturen.

Hjælpepunkter på en kontur

Hjælpepunkterne befnder sig direkte på retlinien hhv. på forlængelsen af retlinien eller direkte på cirkelbanen.


Kendte angivelser	Softkeys		
X-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 på en retlinie			
Y-koordinat til et hjælpepunkt P1 eller P2 på en retlinie			
X-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 på en cirkelbane			
Y-koordinat til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 på en cirkelbane			

Hjælpepunkter ved siden af en kontur

Kendte angivelser	Softkeys	
X- og Y- koordinater til hjælpepunktet ved siden af en retlinie		
Afstand til hjælpepunkt for retlinie		
X- og Y-koordinater til et hjælpepunkt ved siden af en cirkelbane		
Afstand fra hjælpepunkt til cirkelbane		

NC-blok eksempel

13	FC	DR-	R10	P1X+42.929	P1Y+60.071
14	FLT	AN-70	PDX+50	PDY+53	D10

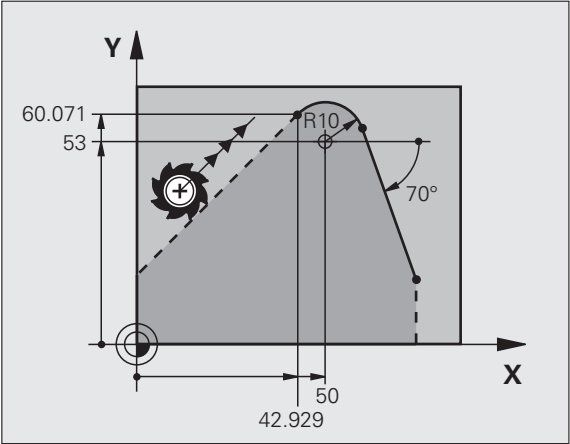

Relativ-henføring


Relativ-henføring er angivelser, som henfører sig til et andet konturelement. Softkeys og program-ord for **Relative** henføringer begynder med et **"R"**. Billedet til højre viser målangivelser, som De skal programmere som relativ-henførsel.



Koordinater med relativ henføring indlæses altid inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig.

Konturelementet, hvis blok-nummer De angiver, må ikke stå mere end 64 positionerings-blokke før blokken, i hvilken De programmerer henføringen.

Hvis De sletter en blok, til hvilken De har henført sig, så giver TNC'en en fejlmelding. De skal ændre programmet, før De sletter denne blok.

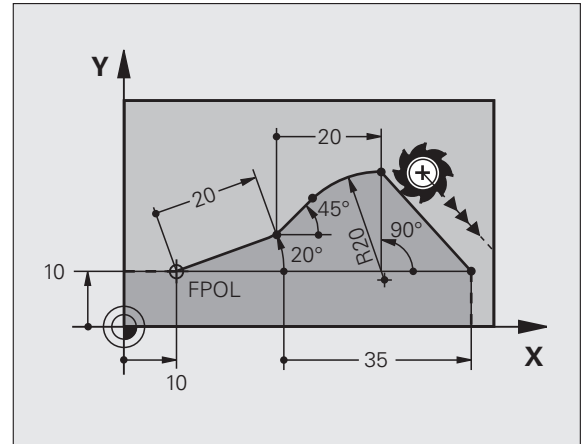

Relativ henføring til blok N: Slutpunkt-koordinater

Kendte angivelser	Softkeys	
Retvinklede koordinater henført til blok N		
Polarkoordinater henført til blok N		

NC-blok eksempel

12 FPOL X+10 Y+10

13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13



Relativ henføring til blok N: Retning og afstand til konturelementet

Kendte angivelser	Softkey
Vinkel mellem retlinie og et andet konturelement hhv. mellem cirkelbue-indstikstangent og et andet konturelement	
Retlinie parallel med et andet konturelement	
Afstand af retlinie til et parallelt konturelement	

NC-blok eksempel



17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18

Relativ henføring til blok N: Cirkelmidtpunkt CC


Kendte angivelser	Softkey	
Retvinklede koordinater til cirkelmidtpunkt henført til blok N		
Polarkoordinater for cirkelmidtpunktet henført til blok N		

NC-blok eksempel

12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

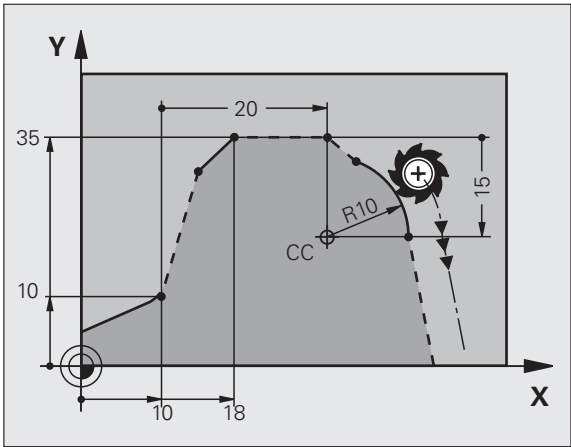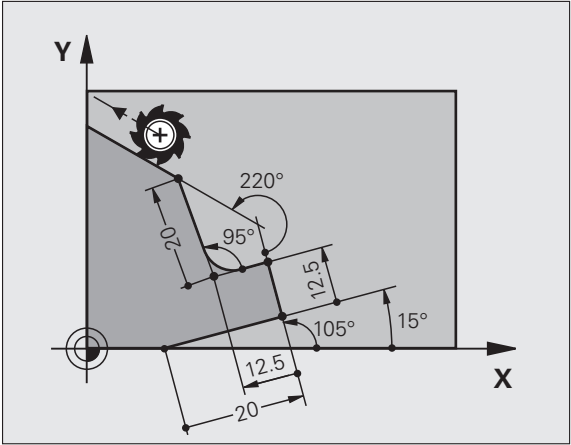


Eksempel: FK-programmering 1

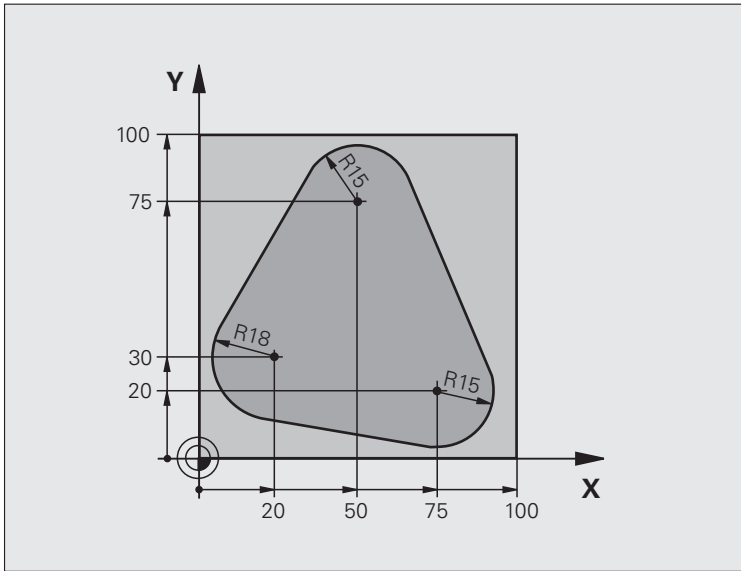

0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-10 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdningsdybde
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK- afsnit:
9 FLT	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
18 END PGM FK1 MM	



Eksempel: FK-programmering 2

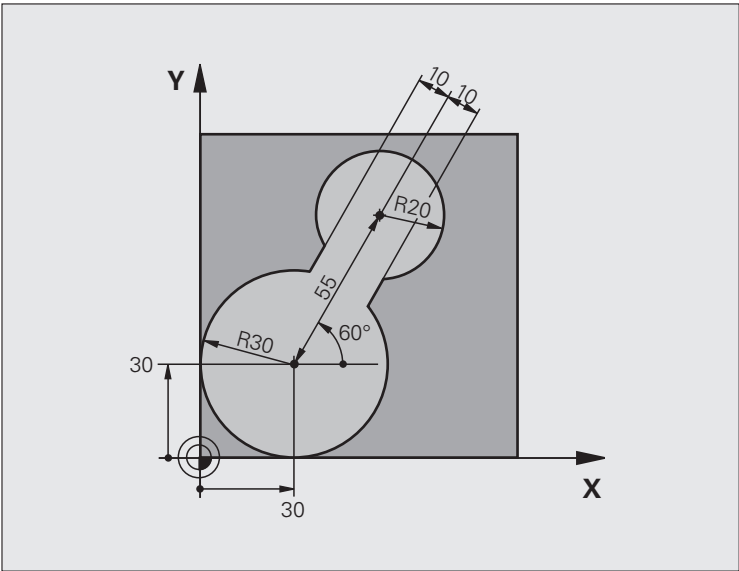


0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X+30 Y+30 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z+5 R0 FMAX M3	Værktøjs-akse forpositioneres
7 L Z-5 R0 F100	Kør til bearbejdnings dybde



8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
9 FPOL X+30 Y+30	FK- afsnit:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
21 END PGM FK2 MM	



Eksempel: FK-programmering 3

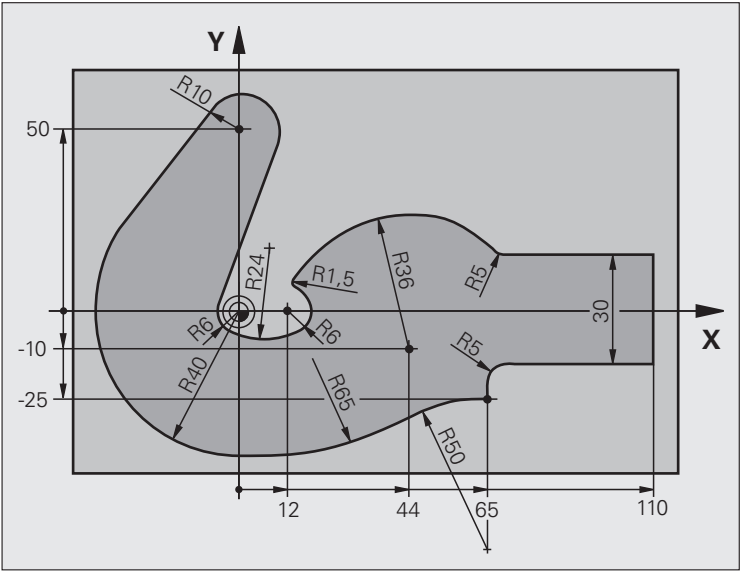

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Råemne-definition
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Værktøj forpositioneres
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Kør til bearbejdnings dybde

7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Kør til konturen på en cirkel med tangential tilslutning
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK- afsnit:
9 FLT	Til hvert konturelement programmeres kendte angivelser
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Kontur frakøres ad en cirkel med tangential tilslutning
31 L X-70 R0 FMAX	
32 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
33 END PGM FK3 MM	







7

**Programmering:
Dataovertagelse fra DXF-
filer eller Klartext-Kontur**



7.1 Forarbejde DXF-filer (software-option)

Anvendelse

DXF-filer genereret på et CAD-system kan De åbne direkte på TNC'en, for derfra at ekstrahere konturer eller bearbejdningspositioner og gemme disse som Klartext-dialog-programmer hhv. som punkt-filer. De med konturselektionen indvundne klartext-dialog-programmer kan også afvikles af ældre TNC-styringer, da konturprogrammerne kun indeholder **L-** og **CC/CP**-blokke.

Når De bearbejder DXF-filer i driftsarten **program-indlagring/editering**, så genererer TNC'en konturprogrammer med filendelsen **.H** og punkt-filer med endelsen **.PNT**. Når De bearbejder DXF-filer i driftsarten **smarT.NC**, så genererer TNC'en konturprogrammer med filendelsen **.HC** og punkt-filer med endelsen **.HP**.



DXF-filen der skal forarbejdes skal være gemt på TNC'ens harddisk.

Før indlæsningen i TNC'en vær da opmærksom på, at filnavnet på DXF-filen ikke indeholder mellemrum hhv. ikke tilladte specialtegn (se "Navne på filer" på side 126).


DXF-filen der skal åbnes skal indeholde mindst et Layer.

TNC'en understøtter det mest udbredte DXF-format R12 (svarer til AC1009).

TNC'en understøtter intet binært DXF-format. Ved generering af DXF-filen fra CAD- eller tegneprogram vær da opmærksom på, at De gemmer filen i ASCII-format.

Som kontur der kan selekteres er følgende DXF-elementer:

- LINE (retlinie)
- CIRKEL (helcirkel)
- ARC (delcirkel)
- POLYLINJE (poly-linje)

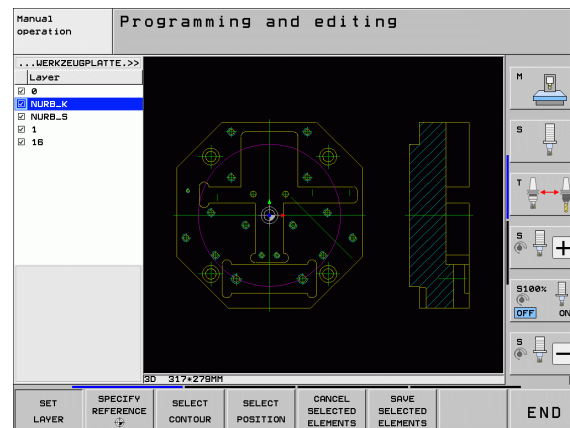

Åbne DXF-fil



► Vælg driftsart program indlagring/editering



► Vælg fil-styring:



► Vælg softkey-menu for valg af fil-typen der skal vises:
Tryk softkey VÆLG TYPE



► Lade alle DXF-filer vise: Tryk softkey VIS DXF



► Vælg bibliotek, i hvilket DXF-filen er gemt

► Vælg den ønskede DXF-fil, overtag med tasten ENT:
TNC'en starter DXF-konverteren og viser indholdet af DXF-filen på billedskærmen. I venstre vindue viser TNC'en det såkaldte Layer (planet), i højre vindue tegningen



Grundindstillinger


På den tredje softkey-liste står forskellige indstillingsmuligheder til rådighed:

Indstilling	Softkey
FARVE NORMAL/INVERS: Skift farveskema	FARVE NORMAL INVERS
3D-FUNKTION/2D-FUNKTION: Skift mellem 2D- og 3D-funktion	3D-FUNKT. 2D-FUNKT.
MÅLEENHED MM/TOMME: Indstille måleenheden for DXF-fil. I denne måleenhed afgiver TNC'en også kontur-programmet	MALE- ENHED MM INCH
Indstille tolerance: Tolerancen fastlægger, hvor langt nabo konturelementer må ligge fra hinanden. Med tolerancen kan De udjævne unøjagtigheder, som blev lavet ved fremstillingen af tegningen. Grundindstillingen er afhængig af udstrækningen af den totale DXF-fil	INDSTIL TOLERANCE
Indstille opløsning: Opløsningen fastlægger, med hvor mange pladser efter kommaet TNC'en skal forsyne kontur-programmet med. Grundindstilling: 4 pladser efter kommaet (svarer til 0.1 µm opløsning med aktiv måleenhed MM)	INDSTIL OPLØSNING
Funktion for punktovertagelse ved cirkler og delcirkler: Funktionen fastlægger, om TNC'en ved valg af bearbejdningspositioner skal overtage direkte cirkelmidtpunktet med et muse-klik (UDE), eller til at begynde med skal vise yderligere cirkelpunkter.	VDERLIG. CIRKELPKT. OFF ON
■ UD Yderligere cirkelpunkter ikke vise, overtage cirkelmidtpunkt direkte, når De klikker på en cirkel eller en delcirkel ■ IND Yderligere cirkelpunkter vise, overtage det ønskede cirkelpunkt med et fornyet klik	
Funktion for punktovertagelse: Fastlæg, om TNC'en ved valg af bearbejdningspositioner skal eller ikke skal vise kørselsvejen for værktøjet	VES VÆRKTØJS BAVE



Vær opmærksom på, at De skal indstille den rigtige måleenhed, da i DXF-filen desangående ingen informationer indeholder.

Når De vil frembringe programmer for ældre TNC-styringer, skal De begrænse opløsningen til 3 pladser efter kommaet. Yderligere skal De fjerne kommentarer, som DXF-konverteren giver med i konturprogrammet.

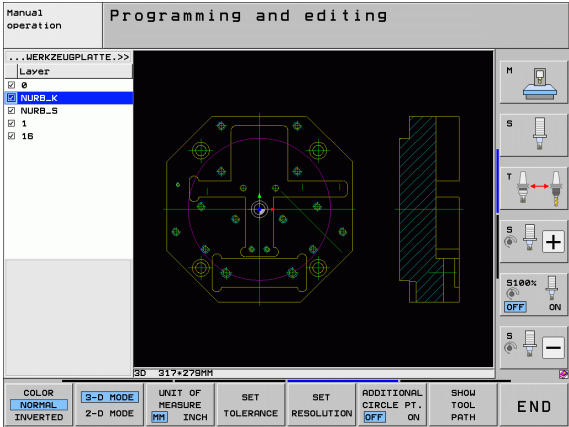

Indstille Layer

DXF-filer indeholder i regelen flere Layer (planer), med hvilke konstruktøren kan organisere sin tegning. Ved hjælp af layerteknik'en grupperer konstruktøren forskelligartede elementer, f.eks den egentlige emne-kontur, målsætninger, hjælpe- og konstruktionslinier, skraveringer og tekster.

For ved konturvalget at have mindst mulige overflødige informationer på billedskærmen, kan De udblænde alle overflødige, i DXF-filen indeholdte Layer.




DXF-filen der skal bearbejdes skal indeholde mindst et Layer.

De kan så også selekttere en kontur, når konstruktøren har gemt disse på forskellige Layer.

INDSTIL LAYER

- Hvis ikke allerede aktiv, vælg funktion for indstilling af Layer: TNC'en viser i venstre vindue alle Layer, der er indeholdt i den aktive DXF-fil
- For at udblænde et Layer: Med den venstre muse-taste vælges det ønskede Layer og med et klik på den lille kontrolfirkant udblændes det
- For at indblænde et Layer: Med den venstre muse-taste vælges det ønskede Layer og med et klik på den lille kontrolfirkant indblændes det

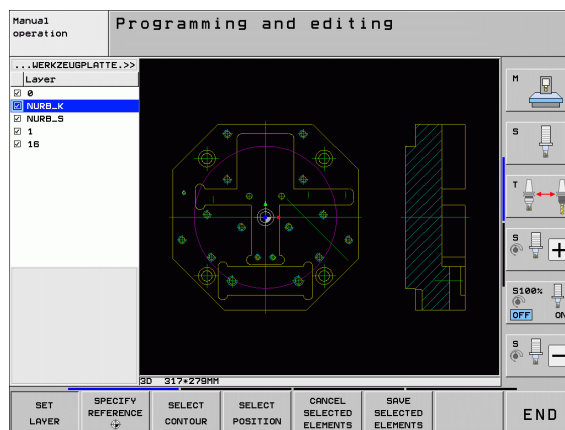

Fastlægge henføningspunkt

Tegnings-nulpunktet for DXF-filen ligger ikke altid således, at De direkte kan anvende dette som emne-henføningspunkt. TNC'en stiller derfor en funktion til rådighed, med hvilken De kan forskyde tegnings-nulpunktet ved klik på et element til et meningsfyldt sted.


På følgende steder kan De definere henføningspunktet:

- På start-, slutpunkt eller i midten af en retlinie
- På start- eller slutpunkt for en cirkelbue
- Altid på kvadrantovergang eller i midten af en helcirkel
- I skæringspunkt for
 - Retlinie - retlinie, også når skæringspunktet ligger i forlængelsen af den pågældende retlinie
 - Retlinie - cirkelbue
 - Retlinie - helcirkel
 - cirkel - cirkel (uafhængig om det er en del- eller helcirkel)



For at kunne fastlægge et henføningspunkt, skal De bruge musepladen på TNC-tastaturet eller en via USB tilsluttet mus.

De kan dog også ændre henføningspunktet, hvis De allerede har valgt konturen. TNC'en beregner først de virkelige konturdata, når De gemmer den valgte kontur i et konturprogram.

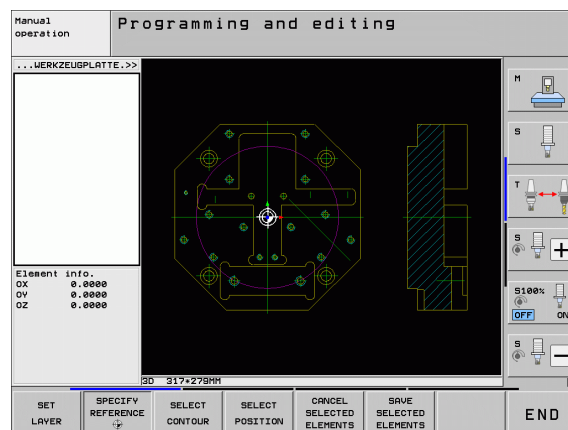

Vælg henføningspunkt på enkelte elementer

FASTLAG
REFERENCE
F

- Funktion for fastlæggelse af henføningspunktet
- Med den venstre muse-taste klikkes på det ønskede element på hvilket De vil lægge henføningspunktet: TNC'en viser med en stjerne valgbare henføningspunkter, som ligger på det valgte element
- Klik på stjernen, som De vil vælge som henføningspunkt: TNC'en sætter henføningspunkt-symbolet på det valgte sted. evt. anvend zoom-funktionen, hvis det valgte element er for lille

Vælg henføningspunkt som skæringspunkt mellem to elementer

FASTLAG
REFERENCE
F

- Funktion for fastlæggelse af henføningspunktet
- Med den venstre muse-taste klikkes på det første element (retlinie, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en viser med en stjerne valgbare henføningspunkter, som ligger på det valgte element
- Med venstre muse-taste klikkes på det andet element (retlinie, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en sætter henføningspunkt-symbolet på skæringspunktet




TNC'en beregner skæringspunktet af to elementer også således, hvis dette ligger i forlængelse af det ene element.

Hvis TNC'en kan beregne flere skæringspunkter, så vælger styringen skæringspunktet, som ved museklikket ligger nærmest det andet element.

Hvis TNC'en intet skæringspunkt kan beregne, så ophæver den et allerede markeret element igen.

Elementinformationer

TNC'en viser på billedskærmen nederst til venstre, hvor langt det af Dem valgte henføningspunkt ligger fra tegningsnulpunktet

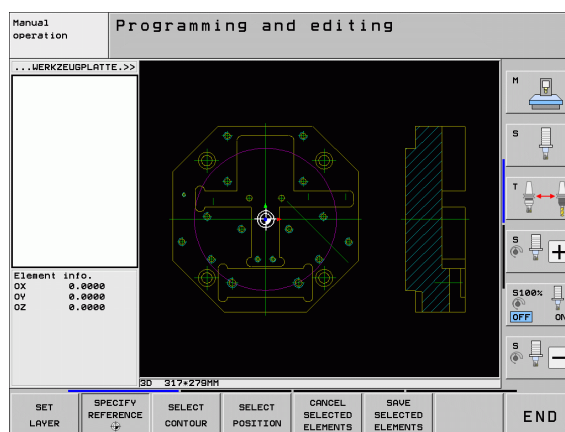

Vælge og gemme en kontur



For at kunne fastlægge en kontur, skal De bruge musepladen på TNC-tastaturet eller en via USB tilsluttet mus.

Hvis De ikke anvender kontur-programmet i driftsart **smarT.NC**, så skal De fastlægge omløbsretningen ved konturvalget således, at det stemmer overens med den ønskede bearbejdningsretning.

De vælger det første konturelement således, at en kollisionsfri tilkørsel er mulig.


Skal konturelementerne ligge meget tæt på hinanden, så brug zoom-funktionen

VÆLG
KONTUR

- ▶ Funktion for valg af konturen: TNC'en udblænder det i venstre vindue viste Layer og det højre vindue er aktiv for konturvalget
- ▶ For at vælge et konturelement: Med venstre muse-taste klikkes på det ønskede konturelement. TNC'en fremstiller det valgte konturelement med blåt. Samtidig viser TNC'en det valgte element med et symbol (cirkel eller retlinie) i det venstre vindue
- ▶ For at vælge det næste konturelement: Med venstre muse-taste klikkes på det ønskede konturelement. TNC'en fremstiller det valgte konturelement med blåt. Hvis yderligere konturelementer i den valgte omløbsretning eentydigt er valgbare, så kendetegner TNC'en disse elementer med grønt. Ved klik på det sidste grønne element overtager De alle elementer i kontur-programmet. I venstre vindue viser TNC'en alle valgte konturelementer. Endnu med grønt markerede elementer viser TNC'en uden små hak i kolonnen **NC**. Sådanne elementer gemmer TNC'en ikke i konturprogrammet De kan også overfører markerede elementer ved at klikke i venstre vindue i korturprogrammet
- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i højre vindue, og samtidig holder tasten CTRL trykket



Når De har selekteret poly-linier, så viser TNC'en i venstre vindue et to-cifret Id-nummer. Det første nummer er det fortløbende konturelement-nummer, det andet nummer er det fra DXF-filen stammende elementnummer for den pågældende poly-linie.

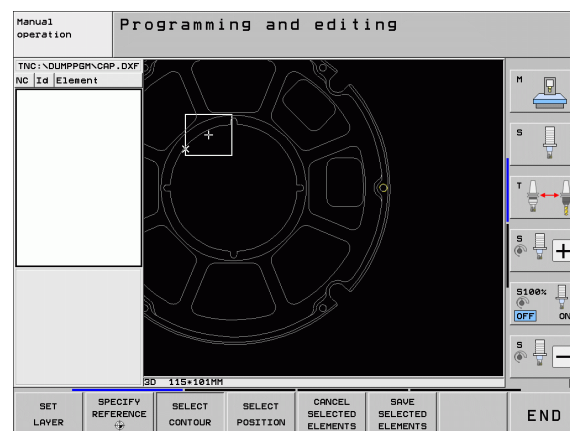

GEN DET
VALGTE
ELEMENT

- Gemme det valgte konturelement i et Klartext-Dialog-Program: TNC'en viser et overblændingsvindue, i hvilket De kan indlæse et vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på DXF-filen Hvis navnet på DXF'en indeholder mellemrum, så erstatter TNC'en dette tegn med en understreg

ENT

- Bekræfte indlæsning: TNC'en gemmer konturprogrammet i det bibliotek, i hvilket også DXF-filen er gemt

SLET DET
VALGTE
ELEMENT

- Når De vil vælge yderligere konturer: Tryk softkey OPHÆV DET VALGTE ELEMENT og vælg næste kontur som tidligere beskrevet



TNC'en afgiver råemne-definitionen (**BLK FORM**) med i konturprogrammet. Den første definition indeholder opmålingen af den totale DXF-fil, den anden og dermed - nærmeste virksomme definition - omslutter det valgte konturelement, således at en optimeret råemnestørrelse opstår.

TNC'en gemmer kun de elementer, som faktisk også er valgt (med blå markerede elementer), altså er forsynet med et lille hak i venstre vindue.



Dele, forlænge, forkorte konturelementer

Når konturelementer der skal vælges i tegningen støder sammen stumt, skal De først og fremmest dele det tilsvarende konturelement. Denne funktion står automatisk til rådighed for Dem, når De befinder sig i funktionen for valg af en kontur.

Gå frem som følger:

- ▶ Det stumt tilstødende konturelement er valgt, altså markeret med blå
- ▶ Konturelementet der skal deles anklikkes: TNC'en viser skæringspunktet med en stjerne med cirkel og det valgbare endepunkt med en simpel stjerne
- ▶ Med tryk på tasterne CTRL klikkes på skæringspunkt: TNC'en deler konturelementet i skæringspunktet og udblænder punktet igen. Evt. forlænger eller forkorter TNC'en det stumpe tilstødende konturelement indtil skæringspunktet for begge elementer
- ▶ Klik igen på det delte konturelement: TNC'en indblænder igen skærings- og endepunktet
- ▶ Klik på det ønskede endepunkt: TNC'en markerer det nu delte element med blå
- ▶ Vælg næste konturelement





Når konturelementet der skal forlænges/forkortes er en retlinie, så forlænger/forkorter TNC'en konturelementet lineært. Når konturelementet der skal forlænges/forkortes er en cirkelbue, så forlænger/forkorter TNC'en cirkelbuen cirkulært.

For at kunne benytte denne funktion, skal mindst to konturelementer allerede være valgt, således at retningen er entydigt bestemt.

Elementinformationer

TNC'en viser på billedskærmen nederst til venstre forskellige informationer om konturelementet, som De sidst har valgt i venstre eller højre vindue pr. muse-klik.

- Retlinie
Endepunkt for retlinien og yderligere udradering af startpunkt for retlinien
- Cirkel, delcirkel
Cirkelcentrum, cirkelendepunkt og drejeretning. Yderligere udraderet startpunkt og radius til cirklen

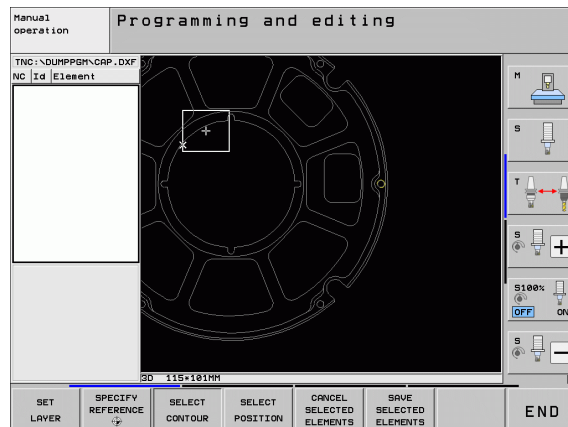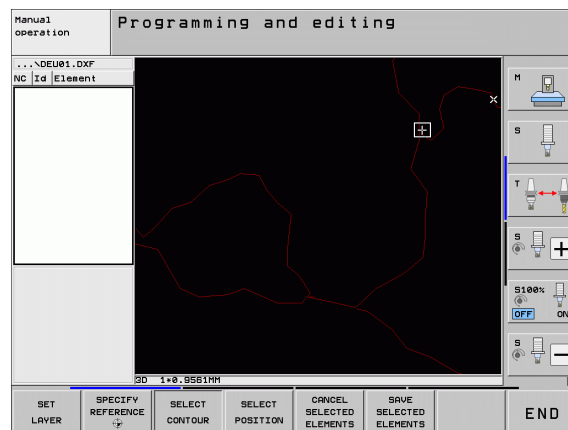

Vælge og gemme bearbejdningspositioner




For at kunne vælge bearbejdningspositioner, skal De bruge musepladen på TNC-tastaturet eller en via USB tilsluttet mus.

Skulle positionerne der skal vælges ligge meget tæt på hinanden, så brug zoom-funktionen

evt. Vælg grundindstillingen således, at TNC'en viser værktøjsbanen (se "Grundindstillinger" på side 272).

For at vælge bearbejdningspositioner, står følgende tre muligheder til rådighed:

- **Enkelvalg:**
De vælger den ønskede bearbejdningsposition med enkelte museklik (se "Enkelvalg" på side 280)
- **Hurtigvalg af borepositioner med muse-område:**
De vælger ved med musen at trække et område med alle borepositionerne der findes deri (se "Hurtigvalg af borepositioner med muse-området" på side 281)
- **Hurtigvalg af borepositioner med diameter-indlæsning:**
De vælger ved indlæsning af en boringsdiameter alle de i DXF-Datei'en indeholdende borepositioner med denne diameter (se "Hurtigvalg af borepositioner med diameter-indlæsning" på side 282)

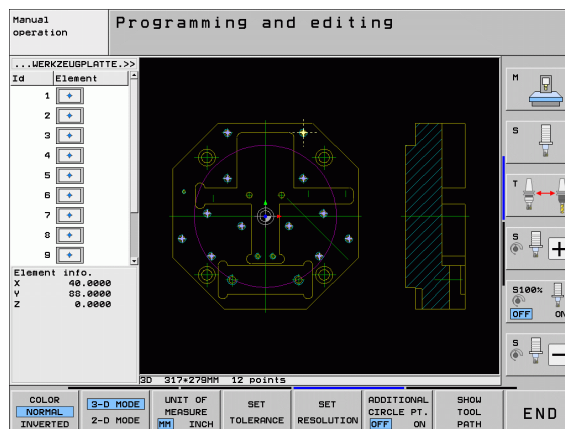

Enkeltvalg


VÆLG
POSITION

- ▶ Vælg funktion for valg af bearbejdningsposition: TNC'en udblænder det i venstre vindue viste Layer og det højre vindue er aktiv for positionsvalg
- ▶ For at vælge en bearbejdningsposition: Med den venstre muse klikkes på det ønskede element: TNC'en viser med en stjerne valgbare henføringspunkter, som ligger på det valgte element Klik på en af stjernerne: TNC'en overtager den valgte position i venstre vindue (viser et punkt-symbol) Når De klikker på en cirkel, så overtager TNC'en cirkelmidtpunktet direkte som bearbejdningsposition
- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny klikker på elementet i højre vindue, og samtidig holder tasten CTRLtrykket (klik indenfor markeringen)
- ▶ Når De vil bestemme bearbejdningspositionen ved skæring af to elementer, klikkes på det første element med venstre musetaste: TNC'en viser med en stjerne bearbejdningspositioner der kan vælges
- ▶ Med den venstre muse-taste klikkes på det andet element (retlinie, helcirkel eller cirkelbue): TNC'en overtager skæringspunktet for elementerne i venstre vindue (der vises et punktsymbol)
- ▶ Gem valgte bearbejdningsposition i en Punkt-Tabel: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse en vilkårlig filnavn. Grundindstilling: Navn på DXF-filen Hvis navnet på DXF'en indeholder mellemrum, så erstatter TNC'en dette tegn med en understreg
- ▶ Bekræfte indlæsning: TNC'en gemmer kontur-programmet i det bibliotek, i hvilket også DXF-filen er gemt
- ▶ Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner for at gemme disse i en anden fil: Tryk softkey OPHÆV DET VALGTE ELEMENT og vælg som tidligere beskrevet

GEM DET
VALGTE
ELEMENT

ENT

SLET DET
VALGTE
ELEMENT

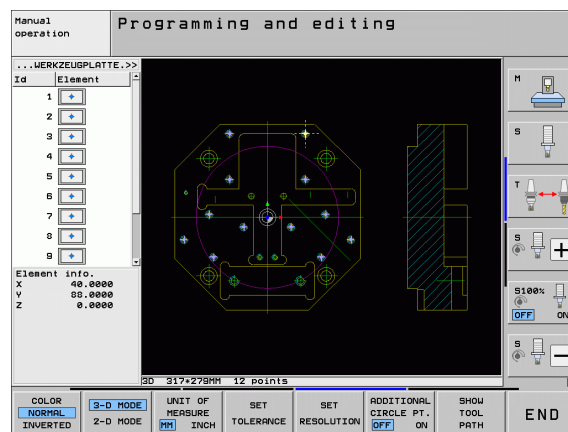

Hurtigvalg af borepositioner med muse-området

VÆLG
POSITION

- ▶ Vælg funktion for valg af bearbejdningsposition: TNC'en udblænder det i venstre vindue viste Layer og det højre vindue er aktiv for positionsvalg
- ▶ Tryk Shift-tasten på tastaturet og med den venstre muse-taste trækkes et område, i hvilket TNC'en skal overtage alle de indeholdte cirkelmidtpunkter som borepositioner: TNC'en indblænder et vindue, i hvilket De kan sortere borerne efter deres størrelse
- ▶ Fastlæg sorteringsindstillinger og bekræft (se "Filterindstillinger" på side 283) med knappen **anvend**: TNC'en overtager de valgte positioner i venstre vindue (viser et punkt-symbol)
- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny trækker et område, og samtidig holde tasten CTRLtrykket

GEM DET
VALGTE
ELEMENT


- ▶ Gem valgte bearbejdningsposition i en Punkt-fil: TNC'en viser et pop-up vindue, i hvilket De kan indlæse en vilkårlig filnavn. Grundindstilling: Navn på DXF-filen Hvis navnet på DXF'en indeholder mellemrum, så erstatter TNC'en dette tegn med en understreg

ENT

- ▶ Bekræfte indlæsning: TNC'en gemmer kontur-programmet i det bibliotek, i hvilket også DXF-filen er gemt

SLET DET
VALGTE
ELEMENT

- ▶ Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner for at gemme disse i en anden fil: Tryk softkey OPHÆV DET VALGTE ELEMENT og vælg som tidligere beskrevet

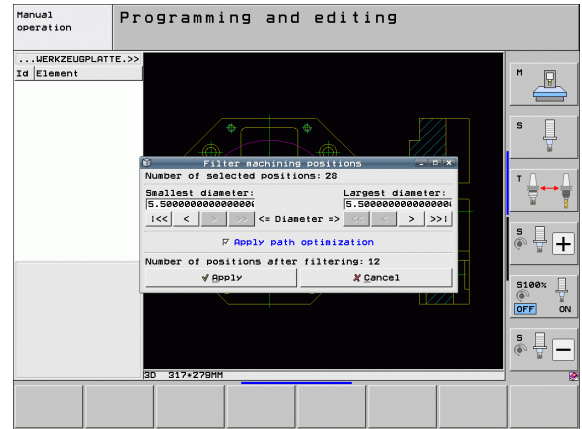

Hurtigvalg af borepositioner med diameter-indlæsning

VÆLG
POSITION




VÆLG
DIA
METER

GEM DET
VALGTE
ELEMENT

ENT

SLET DET
VALGTE
ELEMENT

- ▶ Vælg funktion for valg af bearbejdningsposition: TNC'en udblænder det i venstre vindue viste Layer og det højre vindue er aktiv for positionsvalg
- ▶ Vælg sidste softkey-liste
- ▶ Åbn dialog for diameterindlæsning: TNC'en viser et overblændingsvindue, i hvilket De kan indlæse en vilkårlig diameter.
- ▶ Indlæs den ønskede diameter, bekræft med tasten ENT: TNC'en gennem søger DXF-filen efter den indlæste diameter og indblænder derefter et vindue, i hvilket den diameter er valgt, der kommer nærmest den diameter som De har indlæst. Yderligere kan bagefter sortere borerne efter deres størrelse
- ▶ evt. Fastlæg sorteringsindstillinger og bekræft (se "Filterindstillinger" på side 283) med knappen **anvend**: TNC'en overtager de valgte positioner i venstre vindue (viser et punkt-symbol)
- ▶ Om nødvendigt kan De igen fravælge allerede valgte elementer, idet De påny trækker et område, og samtidig holde tasten CTRL trykket
- ▶ Gemme valgte bearbejdningspositioner i en punkt-fil: TNC'en viser et overblændingsvindue, i hvilket De kan indlæse et vilkårligt filnavn. Grundindstilling: Navnet på DXF-filen Hvis navnet på DXF'en indeholder mellemrum, så erstatter TNC'en disse tegn med en understreg
- ▶ Bekræfte indlæsning: TNC'en gemmer kontur-programmet i det bibliotek, i hvilket også DXF-filen er gemt
- ▶ Når De vil vælge yderligere bearbejdningspositioner for at gemme disse i en anden fil: Tryk softkey OPHÆV DET VALGTE ELEMENT og vælge som tidligere beskrevet

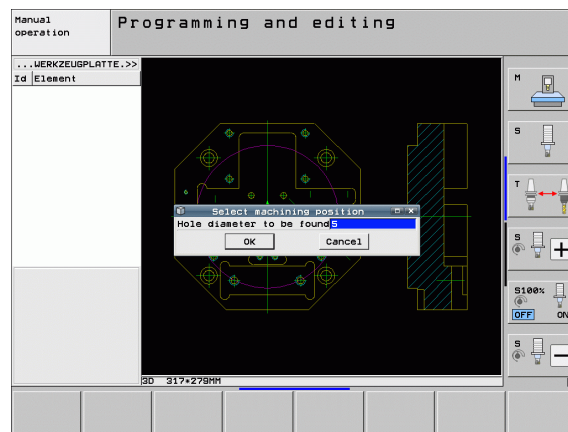



Filterindstillinger

Efter at De med hurtigvalg har markeret borepositioner, viser TNC'en et overblændingsvindue, i hvilket der vises til venstre de mindste og til højre de største fundne borningsdiametre. Med knappen nedenunder diametervisningen kan De i venstre område indstille den laveste og i højre område den største diameter således, at De kan overtage den ønskede borningsdiameter.

Følgende knapper står til rådighed:

Filterindstilling mindste diameter:	Softkey
Vis den mindste diameter der er fundet (grundindstilling)	I <<
Vis den næstmindste diameter der er fundet	<
Vis den næststørste diameter der er fundet	>
Vis den største diameter der er fundet TNC'en sætter filteret for den mindste diameter på den værdi, der er sat for den største diameter	>> I
Filterindstilling største diameter:	Softkey
Vis den mindste diameter der er fundet TNC'en sætter filteret for den største diameter på den værdi, der er sat for den mindste diameter	<<
Vis den næstmindste diameter der er fundet	<
Vis den næststørste diameter der er fundet	>
Vis den største diameter der er fundet (grundindstilling)	>> I

Med optionen **brug vejoptimering** (grundindstillingen er anvend vejoptimering) TNC'en sorterer de valgte bearbejdningspositioner således, at der opstår færrest mulige unødvendige tomme veje. Værktøjsbanen kan De lade indblænde med softkey VIS VÆRKTØJSBANE (se "Grundindstillinger" på side 272).

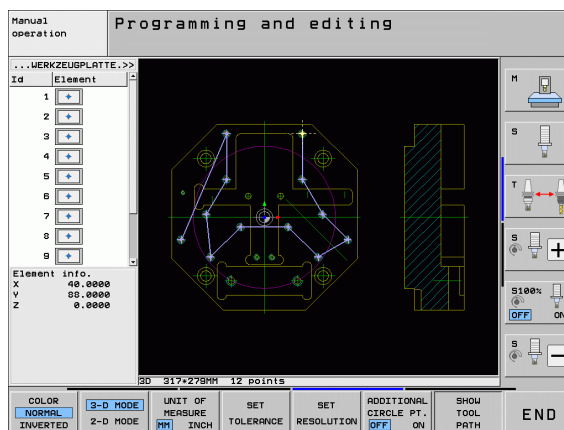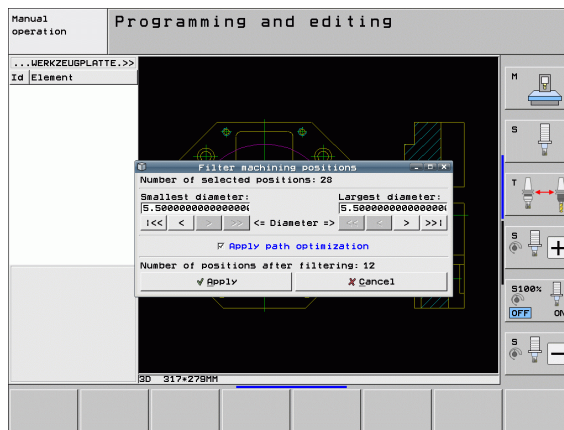


Elementinformationer

TNC'en viser på billedskærmen nederst til venstre koordinaterne til bearbejdningspositionen, som De sidst har valgt i venstre eller højre vindue pr. muse-klik.

Lav aktionen ophæv

De kan ophæve de sidste fire aktioner, som De i funktionen for valg af bearbejdningspositioner har gennemført. Herfor står på den sidste softkey-liste følgende softkeys til rådighed:

Funktion	Softkey
Ophæv den sidst gennemførte aktion	AKTION OMGØRING
Gentag den sidst gennemførte aktion	GEN- TAG AKTION

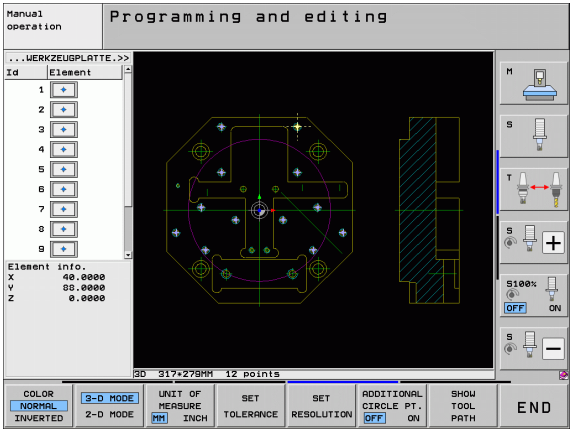

Zoom-funktion

For ved kontur- eller punktvalg også let at kunne genkende små detaljer, stiller TNC'en en kraftig zoom-funktion til rådighed:


Funktion	Softkey
Forstørre et emne. TNC'en forstørrer grundlæggende således, at midten af det i øjeblikket fremstillede udsnit altid bliver forstørret. Evt.. med billedoplistningen positioneres tegningen således i vinduet, at den ønskede detalje efter tryk på softkeyen er direkte synlig.	
Formindske et emne	
Vis emnet i oprindelig størrelse	
Forskyde zoomområdet opad	
Forskyde zoomområdet nedad	
Forskyde zoomområdet mod venstre	
Forskyde zoomområdet mod højre	



Hvis De bruger en mus med scroll-hjul, så kan De ved at dreje vpå hjulet zoome ind og ud. Zoomcentrum ligger på det sted, hvor musepilen netop befinder sig.

Alternativt kan du zoome ind ved at vælge et Zoomområde med venstre museknap.

Ved at dobbetklikke med højre musetast, kan De igen sætte visningen tilbage til grundstillingen.

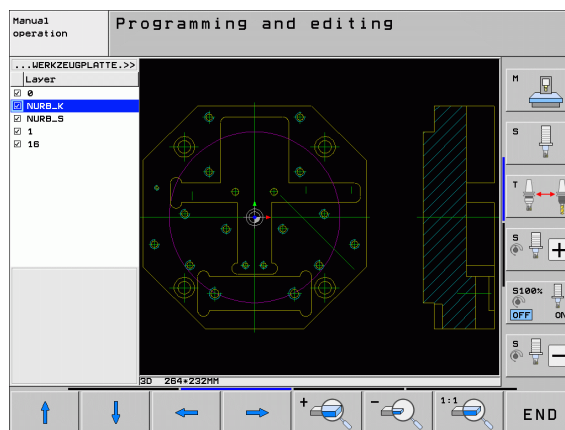

7.2 Dataoverførsel fra Klartext-dialog-programmer

Anvendelse

Med denne funktion kan De fjerne konturudsnit eller fulde konturer af eksisterende, især med CAM producerede systemer, Klartext-Dialog-Programmer. TNC'en fremstiller Klartext-Dialog-Programmer to- eller tre-dimensionelt.

Specielt effektivt benytter De dataoverførsel i forbindelse med **smartWizard**, Konturbearbejdnings-ENHED for 2D- og 3D-bearbejdning står til rådighed.

Åben Klartext-Dialogfil



- Vælg driftsart program indlagring/editering



- Vælg fil-styring:



- Vælg softkey-menu for valg af fil-typen der skal vises:
Tryk softkey VÆLG TYPE




- Vis alle Klartext-Dialog-File-filer: Tryk softkey VISER H

- Vælg biblioteket, i hvilket filen er gemt

- Vælg ønskede H-fil

- Vælg med tastekombinationen CTRL+O **Åben med...**-Dialog

- Vælg åben med **Konverter**, bekræft med tasten ENT:
TNC'en åbner Klartext-Filen og viser konturelementet grafisk

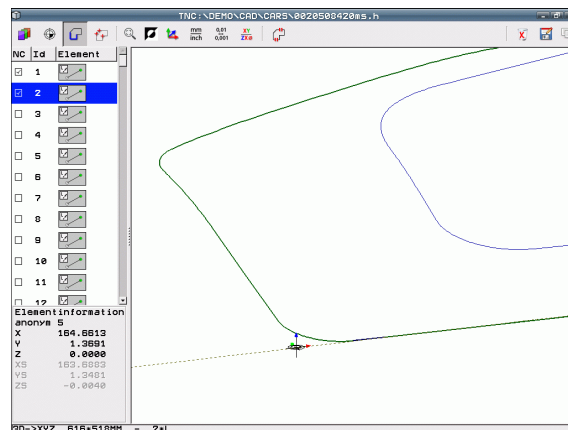

Faslæg henføningspunkt, Vælg og gemme en kontur

Det sætter referencepunkt og den valgte konturer er den samme som for overførsel af data fra DXF-fil:

- Se "Fastlægge henføningspunkt", side 274
- Se "Vælg og gemme en kontur", side 276

For hurtigere valg af kontur, står følgende speciel funktion til Deres rådighed: I funktion Layer viser TNC'en konturnavn, såfremt programmet indeholder tilsvarende formaterede opdelings punkt.


Ved at dobbeltklikke på en Layer, vælger TNC'en automatisk den komplette kontur til det næste opdelings punkt. Ved funktionen Gemme, kan De sikre de valgte kontur direkte som NC-program.

NC-blok eksempel

6 ...	Vilkårlig forspænding
7 L Z...	Forpositionering
8 * - Kontur indvendig	Opdelingsblok, som TNC'en viser som layer
9 L X+20 Y+20 RR F100	Første konturpunkt
10 L X+35 Y+35	Slutpunkt første konturelement
11 L ...	Yderlig konturelementer
12 L ...	
2746 L ...	Sidste konturpunkt
2747 * - Konturende	Opdelingsblok, som kendetegner kontur slut
2748 L ...	Mellempositionering





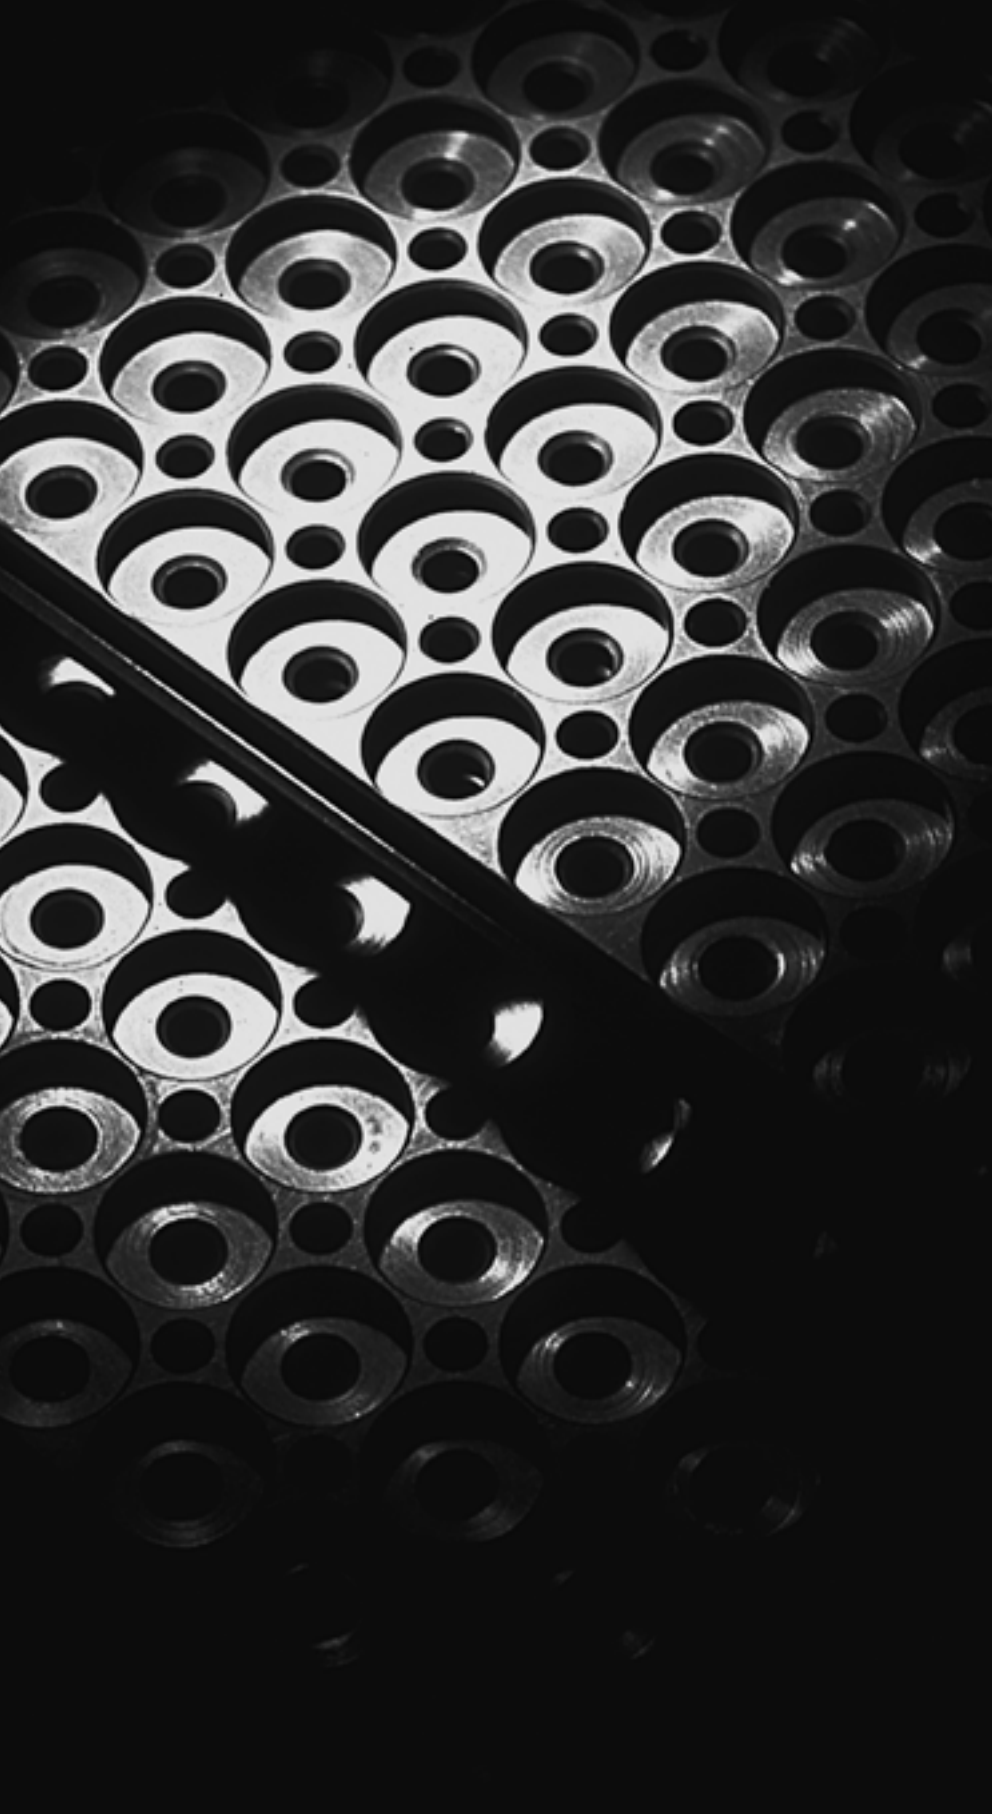

8

**Programmering:
Underprogrammer og
programdel-gentagelser**



8.1 Kendetegne underprogrammer og programdel-gentagelser

En gang programmerede bearbejdningsskridt kan De gentage flere gange med underprogrammer og programdel-gentagelser.

Label

Underprogrammer og programdel-gentagelser begynder i bearbejdningsprogrammet med mærket **LBL**, en forkortelse for LABEL (eng. for mærke, kendetegn).

En LABEL indeholder et nummer mellem 1 og 999 eller et navn defineret af Dem. Hvert LABEL-nummer, hhv. hvert LABEL-navn, må De kun tildele én gang i programmet med tasten LABEL SET. Antallet af label-navne der kan indlæses er udelukkende begrænset af den interne hukommelse.



Hvis De angiver et LABEL-nummer hhv. et Label-navn flere gange, afgiver TNC'en ved afslutningen af **LBL**-blokke en fejlmelding. Ved meget lange programmer kan De med MP7229 begrænse kontrollen af et indlæsbart antal af blokke.

Label 0 (**LBL 0**) kendetegner en underprogram-ende og må derfor anvendes så ofte det ønskes.

8.2 Underprogrammer

Arbejds måde

- 1 TNC'en udfører bearbejdnings-programmet indtil et underprogram-kald **CALL LBL**
- 2 Fra dette sted afvikler TNC'en det kaldte underprogram indtil underprogram-enden **LBL 0**
- 3 Derefter fortsætter TNC'en bearbejdnings-programmet med den blok, der fulgte efter underprogram-kaldet **CALL LBL**

Programmerings-anvisninger

- Et hovedprogram kan indeholde indtil 254 underprogrammer.
- De kan kalde underprogrammer i vilkårlig rækkefølge så ofte det ønskes.
- Et underprogram må ikke kalde sig selv.
- Underprogrammer programmeres efter afslutning af hovedprogrammet (efter blokken med M2 hhv. M30)
- Hvis underprogrammer i et bearbejdnings-program står før blokken med M2 eller M30, så bliver det uden kald afviklet mindst én gang.

Programmering af et underprogram



- ▶ Start kendetegn: Tryk tasten LBL SET
- ▶ Indlæs underprogram-nummer. Når De vil anvende LABEL-navn: Tryk softkey LBL-NAME, for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Ende kendetegn: Tryk tasten LBL SET og indlæs label-nummer "0".



Kald af et underprogram



- ▶ Kalde et underprogram: Tryk tasten LBL CALL
- ▶ **Kalde underprogr./gentagelse:** Indlæs label-nummer på underprogrammet der skal kaldes. Når De vil anvende LABEL-navne: Tryk softkey LBL-NAME, for at skifte til tekstindlæsning Hvis De vil indlæse nummeret på en string-parameter som mål-adresse: Tryk softkey QS, TNC'en springer så til label-navnet, der er angivet i den definerede string-parameter
- ▶ **Gentagelser REP:** Forbigå dialogen med tasten NO ENT. Gentagelse REP anvendes kun ved programdel-gentagelser



CALL LBL 0 er ikke tilladt, da det svarer til kaldet af en underprogram-ende.

8.3 Programdel-gentagelser

Label LBL

Programdel-gentagelser begynder med mærket **LBL**. En programdel-gentagelse afsluttes med **CALL LBL n REPn**.

Arbejds måde

- 1 TNC'en udfører bearbejdnings-programmet til enden af programdelen (**CALL LBL n REPn**)
- 2 Herefter gentager TNC'en programdelen mellem den kaldte LABEL og label-kaldet **CALL LBL n REPn** så ofte, som De med **REP** har angivet
- 3 Derefter afvikler TNC'en bearbejdnings-programmet videre

Programmerings-anvisninger

- De kan gentage en programdel indtil 65 534 gange efter hinanden.
- Programdele bliver af TNC altid udført én gang mere, end der er programmeret gentagelser.

Programmering af programdel-gentagelser


LBL
SET

- ▶ Start kendetegn: Tryk tasten LBL SET og indlæs LABEL-nummeret for den programdel der skal gentages Når De vil anvende LABEL-navn: Tryk softkey LBL-NAME, for at skifte til tekstindlæsning
- ▶ Indlæs programdel

Kald af programdel-gentagelse

LBL
CALL

- ▶ Tryk tasten LBL CALL
- ▶ **Kalde underprogr./gentagelse:** Indlæs label-nummer på underprogrammet der skal kaldes. Når De vil anvende LABEL-navne: Tryk softkey LBL-NAME, for at skifte til tekstindlæsning Hvis De vil indlæse nummeret på en string-parameter som mål-adresse: Tryk softkey QS, TNC'en springer så til label-navnet, der er angivet i den definerede string-parameter
- ▶ **Gentagelse REP:** Indlæs antallet af gentagelser, bekræft med tasten ENT

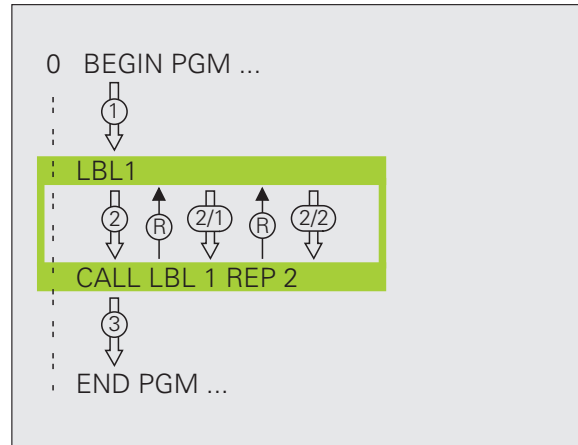

8.4 Vilkårligt program som underprogram

Arbejds måde



Når De vil programmerer variabel programkald i forbindelse med String-Parameter, skal De anvende funktionen **SEL PGM** (se "Definere programkald" på side 455)

- 1 TNC'en udfører bearbejdnings-programmet, indtil De kalder et andet program med **CALL PGM**
- 2 Herefter udfører TNC'en det kaldte program indtil enden af det
- 3 Herefter afvikler TNC'en det (kaldende) bearbejdnings-program videre med blokken, der følger efter program-kaldet

Programmerings-anvisninger

- For at anvende et vilkårligt program som underprogram behøver TNC'en ingen LABELs.
- Det kaldte program må ikke indeholde en hjælpe-funktion M2 eller M30. Hvis De i det kaldende program har defineret underprogrammer med labels, så kan De anvende M2 hhv. M30 med spring-funktion **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99**, for med tvang at overspringe denne programdel
- Det kaldte program må ikke indeholde nogen kald **CALL PGM** i det kaldende program (endeløs sløjfe)

Kald af et vilkårligt program som underprogram

PGM
CALL

- ▶ Vælg funktionen for program-kald: Tryk tasten PGM CALL


PROGRAM

- ▶ Tryk softkey PROGRAM

UDVALG
VINDUE

- ▶ Tryk softkey UDVALGS VINDUE: TNC'en indblænder et vindue, i hvilket De kan vælge programmet der skal kaldes
- ▶ Vælg det ønskede program med piltaster eller pr. muse-klik, bekræft med tasten ENT: TNC'en indfører det komplette stinavn i **CALL PGM**-blokken
- ▶ Afslut funktionen med tasten END.

Alternativt kan De også direkte indlæse program-navnet eller det komplette stinavn på programmet der skal kaldes med tastaturet.

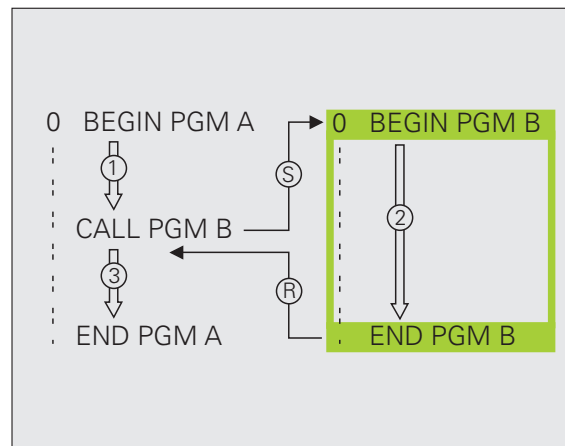



Det kaldte program skal vær gemt på TNC´ens harddisk.

Hvis De kun indlæser program-navnet, skal det i cyklus deklarerede program stå i det samme bibliotek som det kaldende program.

Hvis det kaldte program ikke står i samme bibliotek som det kaldende program, så indlæser De det komplette stinavn, f.eks. **TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H** eller vælger programmet med softkey **VÆLG VINDUE**.

Hvis De vil kalde et DIN/ISO-program, så indlæser De fil-typen .I efter program-navnet.

De kan også kalde et vilkårligt program med cyklus´en **12 PGM CALL**.

Q-parametre virker med et **PGM CALL** grundlæggende globalt. Vær opmærksom på, at ændringer i Q-parametre i det kaldte program evt. også har indvirkning på det kaldende program



Pas på kollisionsfare!

Koordinat-omregninger, som De definerer i det kaldte program og ikke direkte tilbagestillter, bliver grundlæggende også aktive for det kaldende program. Indstillingen af maskin-parameter MP7300 har ingen indflydelse herpå.



8.5 Sammenkædninger

Sammenkædningsarter

- Underprogrammer i underprogram
- Programdel-gentagelser i programdel-gentagelse
- Gentage underprogram
- Programdel-gentagelser i underprogram

Sammenkædningsdybde

Sammenkædnings-dybden fastlægger, hvor ofte programdele eller underprogrammer må indeholde yderligere underprogrammer eller programdel-gentagelser.

- Maximal sammenkædnings-dybde for underprogrammer: 8
- Maximale sammenkædningsdybde for hovedprogram-kald: 30, hvorved et **CYCL CALL** virker som et hovedprogram-kald
- Programdel-gentagelser kan De sammenkæde så ofte det ønskes.

Underprogram i underprogram

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	Kald underprogram med LBL UP1
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Sidste programblok i
	Hovedprogrammet (med M2)
36 LBL "UP1"	Start af underprogram UP1
...	
39 CALL LBL 2	Underprogram med LBL2 bliver kaldt
...	
45 LBL 0	Slut på underprogram 1
46 LBL 2	Start af underprogram 2
...	
62 LBL 0	Slut på underprogram 2
63 END PGM UPGMS MM	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogrammet UPGMS bliver udført indtil blok 17
- 2 Underprogram UP1 bliver kaldt og udført indtil blok 39
- 3 Underprogram 2 bliver kaldt og udført indtil blok 62. Slut på underprogram 2 og tilbagespring til underprogrammet, fra hvilket det blev kaldt
- 4 Underprogram 1 bliver udført fra blok 40 til blok 45. Slut på underprogram 1 og tilbagespring til hovedprogrammet UPGMS
- 5 Hovedprogrammet UPGMS bliver udført fra blok 18 til blok 35. Tilbagespring til blok 1 og program-enden



Gentage programdel-gentagelser

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Start af programdel-gentagelse 1
...	
20 LBL 2	Start af programdel-gentagelse 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Programdel mellem denne blok og LBL 2
...	(blok 20) bliver gentaget 2 gange
35 CALL LBL 1 REP 1	Programdel mellem denne blok og LBL 1
...	(blok 15) bliver gentaget 1 gange
50 END PGM REPS MM	

%REPS G71 *	
...	
N15 G98 L1 *	Start af programdel-gentagelse 1
...	
N20 G98 L2 *	Start af programdel-gentagelse 2
...	
N27 L2,2 *	Programdel mellem denne blok og G98 L2
...	(blok N20) bliver gentaget 2 gange
N35 L1,1 *	Programdel mellem denne blok og G98 L1
...	(blok N15) bliver gentaget 1 gang
N99999999 %REPS G71 *	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogrammet REPS bliver udført indtil blok 27
- 2 Programdelen mellem blok 27 og blok 20 bliver gentaget 2 gange
- 3 Hovedprogrammet REPS bliver udført fra blok 28 til blok 35
- 4 Programdelen mellem blok 35 og blok 15 bliver gentaget 1 gang (indeholder programdel-gentagelserne mellem blok 20 og blok 27)
- 5 Hovedprogrammet REPS bliver udført fra blok 36 til blok 50 (program-ende)



Underprogram gentagelse

NC-blok eksempel

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Start af programdel-gentagelse 1
11 CALL LBL 2	Underprogram-kald
12 CALL LBL 1 REP 2	Programdel mellem denne blok og LBL1
...	(blok 10) bliver gentaget 2 gange
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Sidste blok i hovedprogrammet med M2
20 LBL 2	Start af underprogram
...	
28 LBL 0	Slut på underprogram
29 END PGM UPGREP MM	

Program-afvikling

- 1 Hovedprogrammet UPGREP bliver udført indtil blok 11
- 2 Underprogram 2 bliver kaldt og udført
- 3 Programdelen mellem blok 12 og blok 10 bliver gentaget 2 gange:
Underprogram 2 bliver gentaget 2 gange
- 4 Hovedprogrammet UPGREP bliver udført fra blok 13 til blok 19;
program-ende




8.6 Programmerings-eksempler

Eksempel: Konturfræsning med flere fremrykninger

Program-afvikling

- Værktøjet forpositioneres til overkanten af emnet
- Indlæs fremrykning inkrementalt
- Konturfræsning
- Fremrykning og konturfræsning gentages

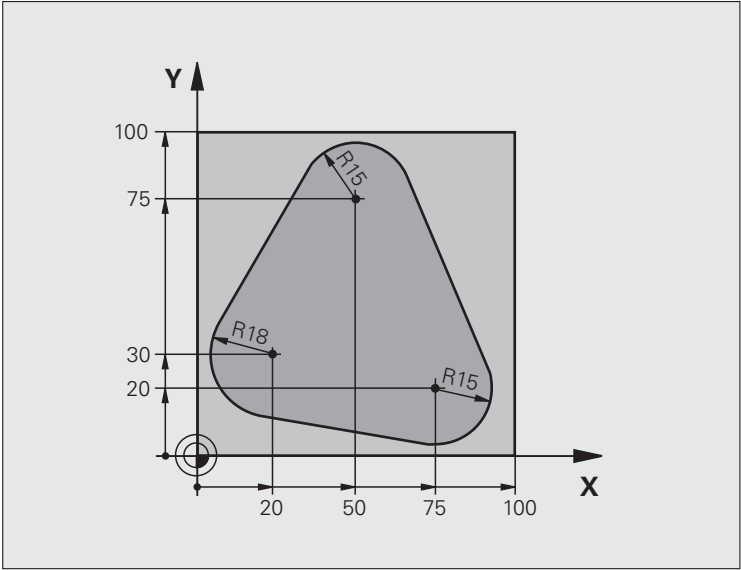

0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Forpositionering i bearbejdningsplan
6 L Z+0 R0 FMAX M3	Forpositionering på overkant af emne


7 LBL 1	Mærke for programdel-gentagelse
8 L IZ-4 R0 FMAX	Inkremental dybde-fremrykning (i det fri)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Kørsel til kontur
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Kontur
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Forlade kontur
18 L X-20 Y+0 R0 FMAX	Frikørsel
19 CALL LBL 1 REP 4	Tilbagespring til LBL 1; ialt fire gange
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
21 END PGM PGMGENT MM	



Eksempel: Hulgrupper

Program-afvikling

- Kør til hulgrupper i hovedprogram
- Kald hulgruppe (underprogram 1)
- Programmér hulgruppen kun én gang i underprogram 1

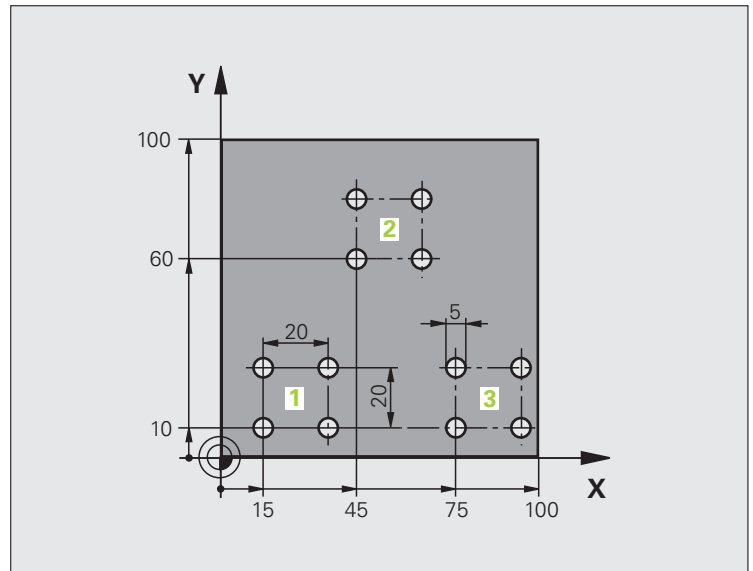

0 BEGIN PGM UP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Værktøjs-kald
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus-definition boring
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST.	
Q201=-10 ;DYBDE	
Q206=250 ;F DYBDEFREMRYK.	
Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE	
Q210=0 ;DV.-TID OPPE	
Q203=+0 ;KØR. OVERFL.	
Q204=10 ;2. S.-AFSTAND	
Q211=0.25 ;DVÆLETID NEDE	


6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til startpunkt hulgruppe 1
7 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
8 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 2
9 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
10 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 3
11 CALL LBL 1	Kald underprogram for hulgruppe
12 L Z+250 R0 FMAX M2	Slut på hovedprogram
13 LBL 1	Start på underprogram 1: hulgruppe
14 CYCL CALL	Bohrung 1
15 L IX.20 R0 FMAX M99	Kør til boring 2, kald cyklus
16 L IY+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 3, kald cyklus
17 L IX-20 R0 FMAX M99	Kør til boring 4, kald cyklus
18 LBL 0	Slut på underprogram 1
19 END PGM UP1 MM	



Eksempel: Hulgruppe med flere værktøjer

Program-afvikling

- Programmere bearbejdnings-cykler i hovedprogram
- Komplet borebillede kaldes (underprogram 1)
- Kr til hulgruppen i underprogram 1, kald hulgruppe (underprogram 2)
- Programmér hulgruppen kun én gang i underprogram 2

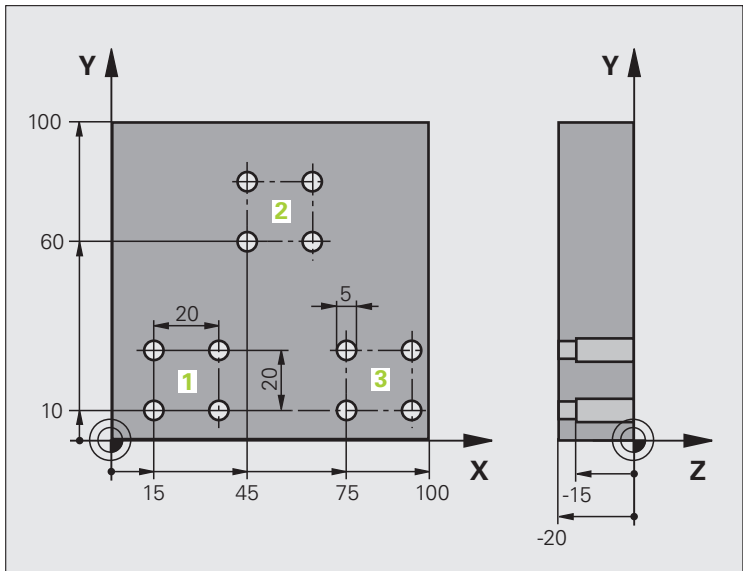


0 BEGIN PGM UP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Værktøjs-kald centreringsbor
4 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
5 CYCL DEF 200 BORING	Cyklus-definition centrering
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST.	
Q201=-3 ;DYBDE	
Q206=250 ;F DYBDEFREMRYK.	
Q202=3 ;FREMRYK-DYBDE	
Q210=0 ;DV.-TID OPPE	
Q203=+0 ;KØR. OVERFL.	
Q204=10 ;2. S.-AFSTAND	
Q211=0.25 ;DVÆLETID NEDE	
6 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede

7 L Z+250 R0 FMAX M6	Værktøjs-veksel
8 T00L CALL 2 Z S4000	Værktøjs-kald bor
9 FN 0: Q201 = -25	Ny dybde for boring
10 FN 0: Q202 = +5	Ny fremrykning for boring
11 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede
12 L Z+250 R0 FMAX M6	Værktøjs-veksel
13 T00L CALL 3 Z S500	Værktøjs-kald rival
14 CYCL DEF 201 REIFNING	Cyklus-definition rival
Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST.	
Q201=-15 ;DYBDE	
Q206=250 ;F DYBDEFREMRYK.	
Q211=0.5 ;DV.-TID NEDE	
Q208=400 ;F UDKØRSEL	
Q203=+0 ;KØØR. OVERFL.	
Q204=10 ;2. S.-AFSTAND	
15 CALL LBL 1	Kald underprogram 1 for komplet borebillede
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Slut på hovedprogram
17 LBL 1	Start på underprogram 1: Komplet borebillede
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Kør til startpunkt hulgruppe 1
19 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 2
21 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Kør til startpunkt hulgruppe 3
23 CALL LBL 2	Kald underprogram 2 for hulgruppe
24 LBL 0	Slut på underprogram 1
25 LBL 2	Start på underprogram 2: hulgruppe
26 CYCL CALL	Boring 1 med aktiv bearbejdnings-cyklus
27 L IX.20 R0 FMAX M99	Kør til boring 2, kald cyklus
28 L IY+20 R0 FMAX M99	Kør til boring 3, kald cyklus
29 L IX-20 R0 FMAX M99	Kør til boring 4, kald cyklus
30 LBL 0	Slut på underprogram 2
31 END PGM UP2 MM	





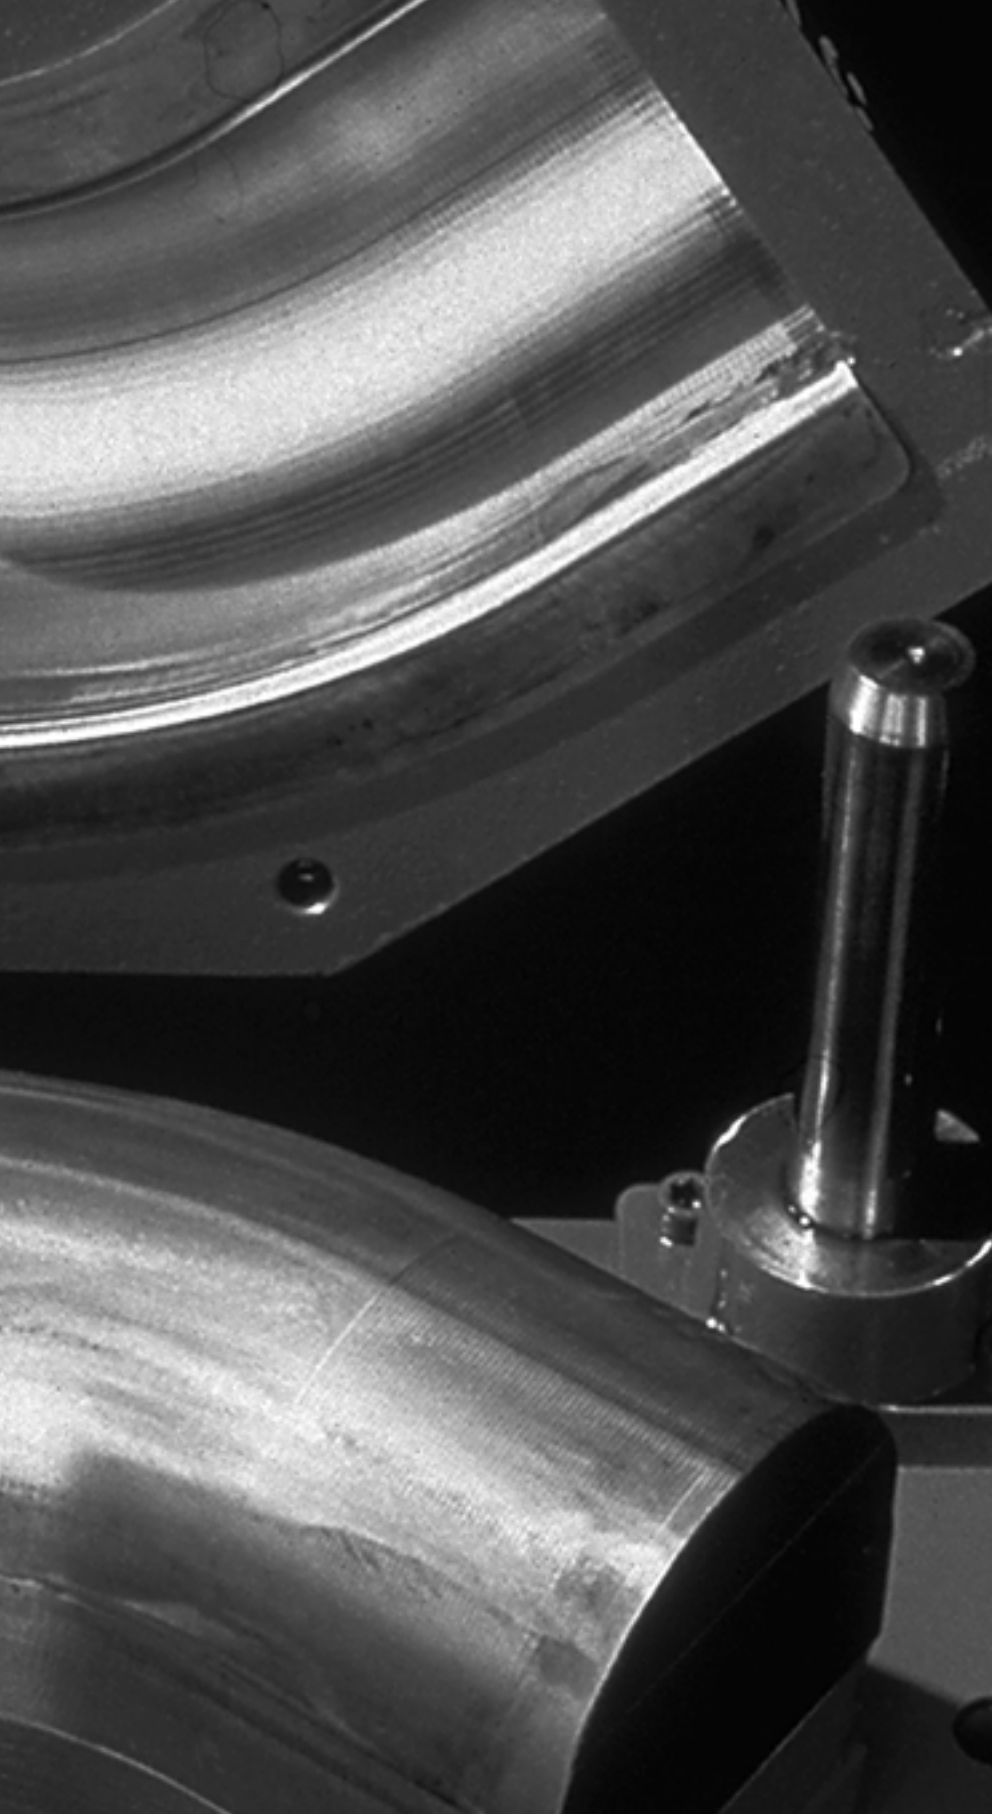

9

**Programmering:
Q-parametre**



9.1 Princip og funktionsoversigt


Med parametre kan De i et bearbejdnings-program definere hele delefamilier. Herfor indlæser De istedet for talværdier pladsholdere: Q-parametrene.

Q-parametre står eksempelvis for

- Koordinatværdier
- Tilspændinger
- Omdrejningstal
- Cyklus-data

Herudover kan De med Q-parametre programmere konturer, der er bestemt med matematiske funktioner eller gøre udførelsen af bearbejdningsskridt afhængig af logiske betingelser. I forbindelse med FK-programmeringen, kan De også kombinere konturer der ikke er målsat NC-korrekt med Q-parametre.

Q-parametre er kendetegnet med bogstaver og et nummer mellem 0 og 1999. Der står parametre med forskellige virkningsmåder til rådighed, se efterfølgende tabel:

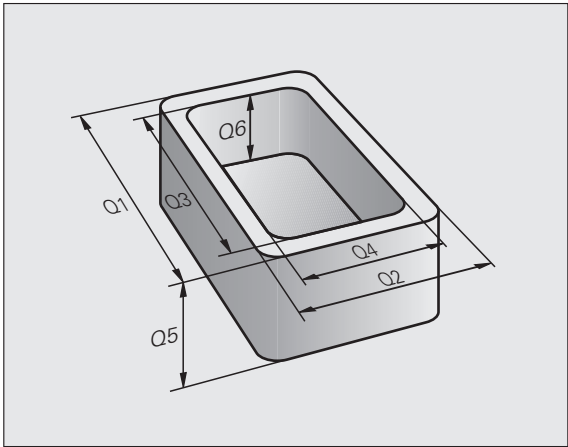

Betydning	Område
Frit anvendelige parametre, såfremt ingen overlapninger med SL-cykler kan optræde, globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen	Q0 til Q99
Parametre for specialfunktioner i TNC'en	Q100 til Q199
Parametre, der fortrinsvis anvendes for cykler , globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen	Q200 til Q1199
Parametre, der fortrinsvis anvendes for fabrikant-cykler , globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen Evt. At afstemme med maskinfabrikanten eller trediemandstilbyder nødvendig	Q1200 til Q1399
Parametre, der fortrinsvis bliver anvendt for Call-aktive fabrikant-cykler, globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen	Q1400 til Q1499
Parametre, der fortrinsvis bliver anvendt for Def-aktive fabrikant-cykler, globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen	Q1500 til Q1599

Betydning	Område
Frit anvendelige parametre, globalt virksomme for alle programmer der befinder sig i TNC-hukommelsen	Q1600 til Q1999
Frit anvendelige parametre QL , kun virksomme lokalt indenfor et program	QL0 til QL499
Frit anvendelige parametre QR , varigt virksomme (r emanent), også efter en strømafbrydelse	QR0 til QR499

Yderligere står også til rådighed for Dem **QS**-parametre (**S** står for string), med hvilke De på TNC'en også kan forarbejde tekster. Principielt gælder for **QS**-parametre de samme områder som for **Q**-parametre (se tabellen øverst).



Vær opmærksom på, at også ved **QS**-parametrene er området **QS100** til **QS199** reserveret for interne tekster.



Programmeringsanvisninger

Q-parametre og talværdier må i et program gerne indlæses blandet.

De kan tildele Q-parametre talværdier mellem -999 999 999 og +999 999 999, ialt er altså inklusiv fortegn 10 pladser tilladt. Decimalkommaet kan De sætte på et vilkårligt sted. Internt kan TNC'en beregne talværdier indtil en bredde af 57 Bit før og indtil 7 Bit efter decimalpunktet (32 Bit talbredde svarer til en decimalværdi på 4 294 967 296).

QS-parametre kan De tildele maksimalt 254 tegn.



TNC'en anviser nogle Q-parameter automatisk altid de samme data, f.eks. Q-parameteren **Q108** den aktuelle værktøjs-radius, se "Forbelagte Q-parametre", side 358.

Hvis De anvender parameter **Q60** til **Q99** i krypterede fabrikant-fcykler, fastlægger De med maskin-parameter MP7251, om denne parameter kun skal virke lokalt i en fabrikant-cyklus (.CYC-file) eller globalt for alle programmer.

Med maskin-parameter 7300 kan De fastlægge, om TNC'en skal tilbagestille Q-parametre ved enden af programmet, eller om værdien skal bibeholdes. Vær opmærksom på, at denne indstilling ingen indvirkning har på Deres Q-parameter-programmer!

TNC'en lagrer numeriske værdier internt i et binært talformat (Norm IEEE 754). Ved anvendelsen af dette normformat kan nogle decimaltal ikke fremstilles 100% eksakt binært (afrundingsfejl). Vær specielt opmærksom på denne omstændighed, når De, beregnede Q-parameter-indhold ved anvendelse af springkommando eller positionering.

Kald af Q-parameter-funktioner

Under indlæsningen af et bearbejdningsprogram, trykker De tasten "Q" (i feltet for ciffer-indlæsning og aksevalg med +/- -tasten). Så viser TNC'en følgende softkeys:

Funktionsgruppe	Softkey	Side
Matematiske grundfunktioner	BASIC ARITHM.	Side 313
Vinkelfunktioner	TRIGO- NOMETRY	Side 315
Funktion for cirkelberegning	CIRKEL BEREG- NING	Side 317
Betingede spring, spring	SPRING	Side 318
Øvrige funktioner	SPECIEL FUNKTION	Side 321
Indlæs formel direkte	FORMEL	Side 343
Funktion for bearbejdning af komplekse konturer	KONTUR FORMEL	Cykel- håndbog
Funktion for string-bearbejdning	STRING- FORMEL	Side 347



Hvis De på ASCII-tastaturet trykker tasten Q, så åbner TNC'en direkte dialogen for formelindlæsning.

For at definere eller an vise lokale parametre **QL**, i en tilfældig dialog trykkes først og fremmest tasten Q og herefter tasten L på ASCII-tastaturet.

For at definere eller an vise remanente parametre **QR**, i en tilfældig dialog trykkes først og fremmest tasten Q og herefter tasten R på ASCII-tastaturet.



9.2 Delefamilien – Q-parametre i stedet for talværdier

Anvendelse

Med Q-parameter-funktionen **FN 0: ANVISNING** kan De anvisе Q-parametre talværdier. Så sætter De i bearbejdnings-programmet i stedet for talværdier en Q-parameter.

NC-blok eksempel

15 FN 0: Q10=25	Anvisning
...	Q10 indeh. værdien 25
25 L X +Q10	svarer til L X +25

For delefamilien programmerer De f.eks. de karakteristiske emne-mål som Q-parametre.

For bearbejdningen af de enkelte emner anviser De så hver af disse parametre en tilsvarende talværdi.

Eksempel

Cylinder med Q-parametre

Cylinder-radius

$R = Q1$

Cylinder-højde

$H = Q2$

Cylinder Z1


$Q1 = +30$

$Q2 = +10$

Cylinder Z2

$Q1 = +10$

$Q2 = +50$

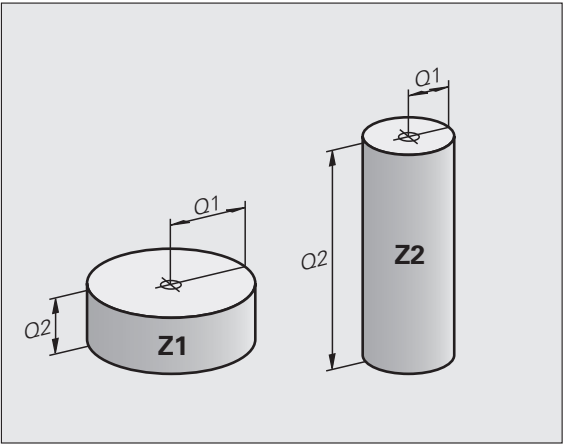

9.3 Beskrivelse af konturer med matematiske funktioner

Anvendelse

Med Q-parametrene kan De programmere matematiske grundfunktioner i et bearbejdningsprogram:

- ▶ Vælg Q-parameter-funktion: Tryk tasten Q (i feltet for tal-indlæsning, til højre). Softkey-listen viser Q-parameter-funktionen.
- ▶ Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey GRUNDFUNKT. TNC'en viser følgende softkeys:

Oversigt

Funktion	Softkey
FN 0: ANVISNING f.eks. FN 0: Q5 = +60 Anvis værdien direkte	FN0 X = Y
FN 1: ADDITION f.eks. FN 1: Q1 = -Q2 + -5 Beregn og anvis summen af to værdier	FN1 X + Y
FN 2: SUBTRAKTION f.eks. FN 2: Q1 = +10 - +5 Beregn og anvis differensen af de to værdier	FN2 X - Y
FN 3: MULTIPLIKATION f.eks. FN 3: Q2 = +3 * +3 Beregn og anvis produktet af to værdier	FN3 X * Y
FN 4: DIVISION f.eks. FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2 Beregn og anvis kvotienten af to værdier Forbudt: Division med 0!	FN4 X / Y
FN 5: KVADRATROD f.eks. FN 5: Q20 = SQRT 4 Uddrag roden af et tal og anvis dette Forbudt: Roduddragning af en negativ værdi!	FN5 SQRT

Til højre for "="-tegnet må De indlæse:

- to tal
- to Q-parametre
- ét tal og én Q-parameter

Q-parametrene og talværdierne i ligningen kan De frit forsyne med fortegn.



Programmering af grundregnearter

Eksempel:

Q

Vælg Q-parameter-funktioner: Tryk tasten Q

BASIC

ARITHM.

Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey GRUNDFUNKT.

FN0

X = Y

Vælg Q-parameter-funktion ANVISNING: Tryk softkey FN0 X = Y

PARAMETER-NR. FOR RESULTAT?

5

ENT

Indlæs nummeret for Q-parameteren: 5

1 VÆRDI ELLER PARAMETER?

10

ENT

Anvis Q5 talværdien 10

Q

Vælg Q-parameter-funktioner: Tryk tasten Q

BASIC

ARITHM.

Vælg matematiske grundfunktioner: Tryk softkey GRUNDFUNKT.

FN3

X * Y

Vælg Q-parameter-funktion MULTIPLIKATION: Tryk softkey FN3 X * Y

PARAMETER-NR. FOR RESULTAT?

12

ENT

Indlæs nummeret for Q-parameteren: 12

1 VÆRDI ELLER PARAMETER?

Q5

ENT

Indlæs Q5 som første værdi

2 VÆRDI ELLER PARAMETER?

7

ENT

Indlæs 7 som anden værdi

Eksempel: Programblokke i TNC'en

16 FN 0: Q5 = +10

17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7



9.4 Vinkelfunktioner (trigonometri)

Definitioner

Sinus, Cosinus og Tangens svarende til sideforholdene i en retvinklet trekant. Hertil svarer

Sinus: $\sin \alpha = a / c$

Cosinus: $\cos \alpha = b / c$

Tangens: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

Hermed er

- c siden overfor den rette vinkel
- a siden overfor vinklen α
- b den tredje side

Med tangens kan TNC'en fremskaffe vinklen:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

Eksempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$


$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Herudover gælder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (med } a^2 = a \times a)$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

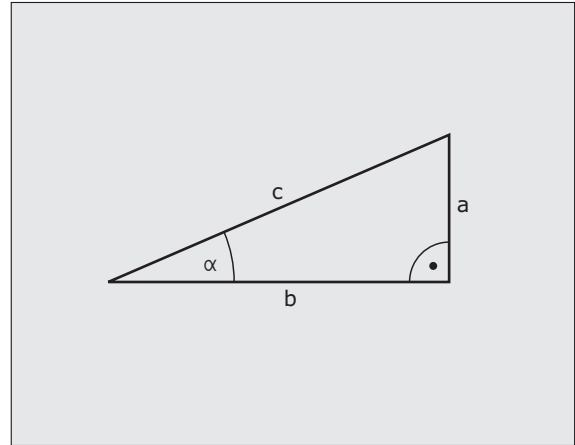

Programmering af vinkelfunktioner

Vinkelfunktionerne fremkommer ved tryk på softkey VINKEL-FUNKT. TNC viser softkey'erne i tabellen nedenunder.

Programmering: Sammenlign "eksempel: Programmering af grundregnearter".

Funktion	Softkey
FN 6: SINUS f.eks. FN 6: Q20 = SIN-Q5 Bestemme og anvise sinus til en vinkel i grader (°)	FN6 SIN(X)
FN 7: COSINUS f.eks. FN 7: Q21 = COS-Q5 Bestemme og anvise cosinus til en vinkel i grader (°)	D7 COS(X)
FN 8: RODUDDRAGNING AF KVADRATSUM f.eks. FN 8: Q10 = +5 LEN +4 Beregne og anvise længden af to værdier	FN8 X LEN Y
FN 13: VINKEL f.eks. FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 Bestemme og anvise vinkel med arctan af to sider eller sin og cos til vinklen (0 < vinkel < 360°)	FN13 X ANG Y



9.5 Cirkelberegninger

Anvendelse

Med funktionen for cirkelberegning kan De ud fra tre eller fire cirkelpunkter lade TNC'en beregne cirkelcentrum og cirkelradius. Beregningen af en cirkel ud fra fire punkter er nøjagtigere.

Anvendelse: Disse funktioner kan De f.eks. anvende, når De med den programmerbare tastfunktion vil bestemme plads og størrelse af en boring på en delkreds.

Funktion	Softkey
FN 23: CIRKELDATA ved hjælp af tre cirkelpunkter f.eks. FN 23: Q20 = CDATA Q30	FN23 3 PUNKTER PA CIRKL

Kordinatparrene for tre cirkelpunkter skal være gemt i parameter Q30 og de følgende fem parametre - her altså til Q35.

TNC'en gemmer så cirkelcentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter Q20, Cirkelcentrum for sideaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter Q21 og cirkelradius i parameter Q22.

Funktion	Softkey
FN 24: CIRKELDATA ved hjælp af tre cirkelpunkter f.eks. FN 24: Q20 = CDATA Q30	FN24 4 PUNKTER PA CIRKL

Kordinatparrene for fire cirkelpunkter skal være gemt i parameter Q30 og de følgende syv parametre - her altså til Q37.

TNC'en gemmer så cirkelcentrum for hovedaksen (X ved spindelakse Z) i parameter Q20, Cirkelcentrum for sideaksen (Y ved spindelakse Z) i parameter Q21 og cirkelradius i parameter Q22.



Pas på, at **FN 23** og **FN 24** ved siden af resultatparameteren også automatisk overskriver de to følgende parametre.



9.6 Betingede spring med Q-parametre

Anvendelse

Ved betingede spring sammenligner TNC'en en Q-parameter med en anden Q-parameter eller en talværdi. Når betingelserne er opfyldt, så fortsætter TNC'en bearbejdnings-programmet på Label, der er programmeret efter betingelsen (Label se "Kendetegne underprogrammer og programdel-gentagelser", side 290). Hvis betingelserne ikke er opfyldt, så udfører TNC'en den næste blok.

Hvis De skal kalde et andet program som underprogram, så programmerer De efter Label et program-kald med **PGM CALL**.

Ubetingede spring

Ubetingede spring er spring, hvis betingelser altid (=ubetinget) skal opfyldes, f.eks.

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Programmeringer af betingede spring



For indlæsning af springadressen står 3 muligheder til rådighed:

- Label-nummer, kan vælges med softkey LBL-NUMMER
- Label-navn, kan vælges med softkey LBL-NAVN
- String-parameter, kan vælges med softkey QS

Betinget spring-beslutningerne vises med et tryk på softkey SPRING. TNC'en viser følgende softkeys:

Funktion	Softkey
FN 9: HVIS LIG MED, SPRING f.eks. FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25" Hvis begge værdier eller parametre er ens, så spring til den angivne Label	FN9 IF X EQ Y GOTO
FN 10: HVIS ULIG MED, SPRING f.eks. FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 Hvis begge værdier eller parametre er uens, så spring til den angivne Label	FN10 IF X NE Y GOTO
FN 11: HVIS STØRRE, SPRING f.eks. FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL QS5 Hvis første værdi eller parameter er større end anden værdi eller parameter, så spring til den angivne Label	FN11 IF X GT Y GOTO
FN 12: HVIS MINDRE, SPRING f.eks. FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME" Hvis første værdi eller parameter er mindre end anden værdi eller parameter, så spring til den angivne Label	FN12 IF X LT Y GOTO

Anvendte forkortelser og begreber

IF	(engl.):	Hvis
EQU	(eng. equal):	Lig med
NE	(eng. not equal):	Ulig med
GT	(eng. greater than):	Større end
LT	(eng. less than):	Mindre end
GOTO	(eng. go to):	Gå til



9.7 Kontrollere og ændre Q-parametre

Fremgangsmåde

De kan kontrollere og også ændre Q-parametre ved fremstilling, testning og afvikling i driftsarterne indlagring/editering, program test, programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok.

- ▶ Evt. afbryde en programafvikling (f.eks. tryk extern STOP-taste og softkey INTERN STOP) hhv. standse program-test




- ▶ Kald af Q-parameter-funktioner: Tryk tasten Q hhv. softkey Q INFO i driftsart program indlagring/editering
- ▶ TNC'en oplister alle parametre og de dertil hørende aktuelle værdier. De vælger med pil-tasterne eller softkeys for sidevis bladning til den ønskede parameter
- ▶ Hvis De skal ændre værdien, indlæser De en ny værdi, De bekræfter med tasten ENT
- ▶ Hvis De ikke skal ændre værdien, så trykker De softkey AKTUELLE VÆRDI eller De afslutter dialogen med tasten END



De af TNC'en anvendte cykler eller internt anvendte parametre, er forsynet med kommentarer.

Hvis De vil kontrollere eller vil ændre string-parametre, trykker De softkey VIS PARAMETER Q QL QR QS. TNC'en fremstiller så alle de pågældende parametre, de tidligere beskrevne funktioner gælder ligeledes.

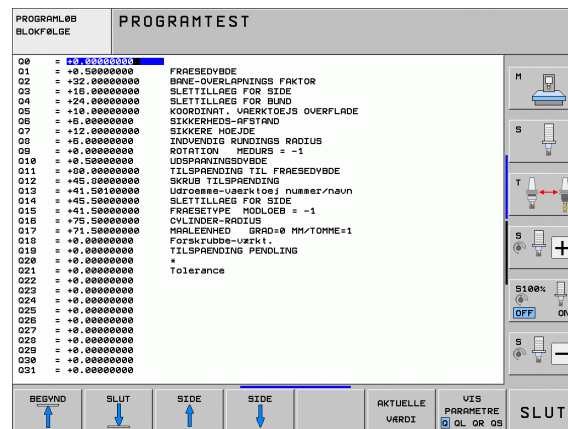

9.8 Øvrige funktioner

Oversigt

Øvrige funktioner vises med et tryk på softkey SPECIAL-FUNKT.
TNC'en viser følgende softkeys:

Funktion	Softkey	Side
FN 14:ERROR Udlæs fejlmeldinger	FN14 FEJL=	Side 322
FN 15:PRINT Udlæs tekster eller Q-parameter-værdier uformateret	FN15 PRINT	Side 326
FN 16:F-PRINT Udlæs tekster eller Q-parameter-værdier formateret	FN16 F-PRINT	Side 327
FN18:SYS-DATUM READ Læse systemdata	FN18 LÆSE SYS-DATA	Side 332
FN 19:PLC Overføre værdier til PLC'en	FN19 PLC=	Side 339
FN 20:WAIT FOR Synkronisere NC og PLC	FN20 VENT PA	Side 340
FN 25:PRESET Henføringspunkt fastlæggelse under programafviklingen	FN25 SET NULPUNKT	Side 342
FN 26:TABOPEN Åbne frit definerbare tabeller	FN26 ÅBEN TABEL	Side 473
FN 27:TABWRITE Skrive i en frit definerbar tabel	FN27 SKRIV TIL TABEL	Side 474
FN 28:TABREAD Læse fra en frit definerbar tabel	FN28 LÆS FRA TABEL	Side 475



FN 14: ERROR: Udlæs fejlmeldinger

Med funktionen **FN 14: ERROR** kan De lade udlæse programstyrede meldinger, som er forudgivet af maskinfabrikanten hhv. af HEIDENHAIN: Når TNC'en i programafvikling eller program-test kommer til en blok med **FN 14**, så afbryder den og afgiver en melding. I tilslutning hertil må De starte programmet igen. Fejl-numre: se tabellen nedenunder.

Fejl-nummer område	Standard-dialog
0 ... 299	FN 14: Fejl-nummer 0 299
300 ... 999	Maskinafhængig dialog
1000 ... 1099	Interne fejlmeldinger (se tabellen til højre)

NC-blok eksempel

TNC'en skal udlæse en melding, som er gemt med fejl-nummeret 254

```
180 FN 14: ERROR = 254
```

Af HEIDENHAIN reserverede fejlmeldinger

Fejl-nummer	Tekst
1000	Spindel?
1001	Værktøjsakse mangler
1002	Værktøjs-radius for lille
1003	Værktøjs-radius for stor
1004	Område overskredet
1005	Start-position forkert
1006	DREJNING ikke tilladt
1007	DIM.FAKTOR ikke tilladt
1008	SPEJLNING ikke tilladt
1009	Forskydning ikke tilladt
1010	Tilspænding mangler
1011	Indlæseværdi forkert
1012	Fortegn forkert
1013	Vinkel ikke tilladt
1014	Tastpunkt kan ikke nås
1015	For mange punkter

Fejl-nummer	Tekst
1016	Indlæsning selvmodsigende
1017	CYCL ukomplet
1018	Plan forkert defineret
1019	Forkert akse programmeret
1020	Forkert omdrejningstal
1021	Radius-korrektur undefineret
1022	Runding ikke defineret
1023	Rundings-radius for stor
1024	Udefineret programstart
1025	For høj sammenkædning
1026	Vinkelhenf. mangler
1027	Ingen bearb.-cyklus defineret
1028	Notbredde for lille
1029	Lomme for lille
1030	Q202 ikke defineret
1031	Q205 ikke defineret
1032	Q218 indlæs større Q219
1033	CYCL 210 ikke tilladt
1034	CYCL 211 ikke tilladt
1035	Q220 for stor
1036	Q222 indlæs større Q223
1037	Q244 indlæs større 0
1038	Q245 ulig Q246 indlæses
1039	Indlæs vinkelområde < 360°
1040	Q223 indlæs større Q222
1041	Q214: 0 ikke tilladt



Fejl-nummer	Tekst
1042	Kørselsretning ikke defineret
1043	Ingen nulpunkt-tabel aktiv
1044	Pladsfejl: Midte 1. akse
1045	Pladsfejl: Midte 2. akse
1046	Boring for lille
1047	Boring for stor
1048	Tap for lille
1049	Tap for stor
1050	Lomme for lille: Efterbearbejd 1.A.
1051	Lomme for lille: Efterbearbejd 2.A.
1052	Lomme for stor: Skrottes 1.A.
1053	Lomme for stor: Skrottes 2.A.
1054	Tap for lille: Skrottes 1.A.
1055	Tap for lille: Skrottes 2.A.
1056	Tap for stor: Efterbearbejd 1.A.
1057	Tap for stor: Efterbearbejd 2.A.
1058	TCHPROBE 425: Fejl v. størstemål
1059	TCHPROBE 425: Fejl v. mindstemål
1060	TCHPROBE 426: Fejl v. størstemål
1061	TCHPROBE 426: Fejl v. mindstemål
1062	TCHPROBE 430: Diam. for stor
1063	TCHPROBE 430: Diam. for lille
1064	Ingen måleakse defineret
1065	Værktøjs-brudtolerance overskr.
1066	Q247 indlæs ulig 0
1067	Indlæs størrelse af Q247 større end 5
1068	Nulpunkt-tabel?
1069	Indlæs fræseart Q351 ulig 0
1070	Reducere gevinddybde



Fejl-nummer	Tekst
1071	Gennemføre kalibrering
1072	Tolerance overskredet
1073	Blokafvikling aktiv
1074	ORIENTERING ikke tilladt
1075	3DROT ikke tilladt
1076	3DROT aktivere
1077	Indlæs dybden negativt
1078	Q303 Udefineret i målecyklus!
1079	Værktøjsakse ikke tilladt
1080	Beregnete værdi fejlagtig
1081	Målepunkter selvmodsigende
1082	Sikker højde indlæst forkert
1083	Indstiksart selvmodsigende
1084	Bearbejdningscyklus ikke tilladt
1085	Linien er skrivebeskyttet
1086	Sletspån større end dybden
1087	Ingen spidsvinkel defineret
1088	Data selvmodsigende
1089	Not-position 0 ikke tilladt
1090	Indlæs fremrykning ulig 0
1091	Omskiftning Q399 ikke tilladt
1092	Værktøj ikke defineret
1093	Værktøjs-nummer, ikke tilladt
1094	Værktøjs-navn, ikke tilladt
1095	Software-option ikke aktiv
1096	Restore Kinematik ikke mulig
1097	Funktion ikke tilladt
1098	Råemnemål selvmodsigende
1099	Måleposition ikke tilladt



Fejl-nummer	Tekst
1100	Kinematik-adgang ikke mulig
1101	Målepos. ikke i kørselsområdet
1102	Presetkompensation ikke mulig

FN 15: PRINT: Udlæse tekster eller Q-parameter-værdier



Indretning af datainterface: I menupunkt PRINT hhv. PRINT-TEST fastlægger De stien, hvor TNC'en skal lagre tekst eller Q-parameter-værdier. Se "Anvisning", side 654.

Med funktionen **FN 15: PRINT** kan De udlæse værdier fra Q-parametre og fejlmeldinger med datainterfacet, for eksempel til en printer. Hvis De gemmer værdierne internt eller udlæser dem til en computer, gemmer TNC'en dataerne i filen %FN15RUN.A (udlæsning under en programafvikling) eller i filen %FN15SIM.A (udlæsning under program-test).

Udlæsningen sker med buffer og bliver senest udløst ved PGM-enden, eller hvis PGM bliver standset. I Betriebsart enkelt-blok starter dataoverførslen ved blok-ende.

Udlæsning af dialog og fejlmelding med FN15: PRINT "talværdi"

Talværdi 0 til 99: Dialog for fabrikant-cykler
fra 100: PLC-fejlmeldinger

Eksempel: Udlæsning af dialog-nummer 20

67 FN 15: PRINT 20


Udlæse dialog og Q-parameter med FN15: PRINT "Q-parameter"

Anvendelseseksempel: Protokollering af en emne-opmåling.

De kan samtidig udlæse indtil seks Q-parametre og tal-værdier. TNC'en adskiller disse med skråstreger.

Eksempel: udlæsning af dialog 1 og talværdi Q1

70 FN 15: PRINT1/Q1

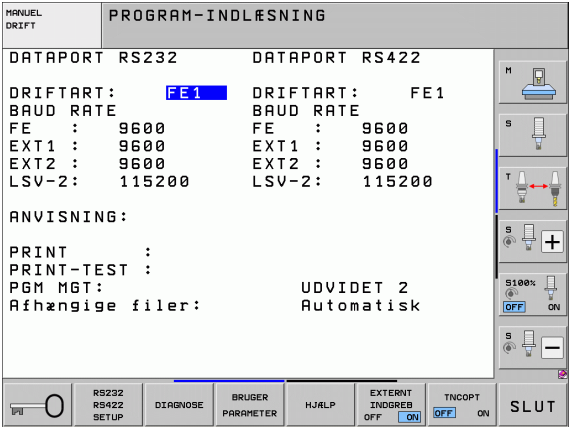

FN 16: F-PRINT Formateret udlæsning af tekster og Q-parameter-værdier



Indretning af datainterface: I menupunkt PRINT hhv. PRINT-TEST fastlægger De stien, hvor TNC'en skal gemme tekstfiler. Se "Anvisning", side 654.

De kan med **FN 16** også udlæse fra NC-programmer vilkårlige meldinger på billedskærmen. Sådanne meldinger bliver af TNC'en vist i et overblændingsvindue.

Med funktionen **FN 16: F-PRINT** kan De udlæse Q-parameter-værdier og tekster formateret via datainterfacet, for eksempel til en printer. Hvis De gemmer værdierne internt eller udlæser til en computer, gemmer TNC'en dataerne i filen, som De definerer i **FN 16**-blokken.

For at udlæse formateret tekst og Q-parameter værdierne, fremstiller De med TNC'ens tekst-editor en tekst-fil, hvori De fastlægger formatet og Q-parametrene der skal udlæses.

Eks. på en tekst-fil, som fastlægger udlæseformat:

"MÅLEPROTOKOL SKOVLHJUL-NØGLEPUNKT";

"DATUM: %2d-%2d-%4d", DAY, MONTH, YEAR4;

"KLOKKEN: %2d:%2d:%2d", HOUR, MIN, SEC;

"ANTAL MÅLEVÆRDIER: = 1",

"X1 = %9.3LF", Q31;

"Y1 = %9.3LF", Q32;

"Z1 = %9.3LF", Q33;

Til fremstilling af tekst-filer indsætter De følgende formateringsfunktioner:

Special tegn	Funktion
"....."	Fastggelse af udlæseformat for tekst og variable mellem anførselstegn
%9.3LF	Fastlæggelse af format for Q-Parameter: 9 pladser ialt (incl. decimalpunkt), heraf 3 efter komma-pladser, Long, Floating (decimaltal)
%S	Format for tekstvariabel
,	Adskillelsetegn mellem udlæseformat og parameter
;	Blok-ende-tegn afslutter en linie



For at kunne udlæse forskellige informationer med i protokolflen står følgende funktioner til rådighed:

Nøgleord	Funktion
CALL_PATH	Opgiver stinavnet på NC-programmet, i hvilken FN16-funktionen står. Eksempel: "Måleprogram: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Lukker filen, i hvilken De skriver med FN16. Eksempel: M_CLOSE;
ALL_DISPLAY	Gennemføre udlæsning af Q-parameter-værdier uafhængig af MM/INCH-indstilling af MOD-funktion
MM_DISPLAY	Udlæse Q-parameter værdier i MM, hvis der i MOD-funktionen er indstillet MM-visning
INCH_DISPLAY	Omregne Q-parameter værdier i INCH hvis der i MOD-funktionen er indstillet INCH-visning
L_CHINESE	Tekst kun ved dialogspr. Dialog sprog Kinesisk
L_CZECH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. tjekkisk
L_DANISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. dansk
L_DUTCH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. Dialogsprog Hollandsk
L_ENGLISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. engelsk
L_ESTONIA	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Estisk
L_FINNISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. finsk
L_FRENCH	Udlæs kun tekst kun ved dialogspr. fransk
L_GERMAN	Udlæs kun tekst ved dialogspr. tysk
L_HUNGARIA	Udlæs kun tekst ved dialogspr. ungarnsk
L_ITALIAN	Udlæs kun tekst ved dialogspr. italiensk
L_KOREAN	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Koreansk
L_LATVIAN	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Lettisk
L_LITHUANIAN	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Litausk
L_NORWEGIAN	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Norsk
L_POLISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. polsk
L_ROMANIAN	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Rumænsk
L_PORTUGUE	Udlæs kun tekst ved dialogspr. portugisisk



Nøgleord	Funktion
L_RUSSIAN	Udlæs kun tekst ved dialogspr. russisk
L_SLOVAK	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Slovakisk
L_SLOVENIAN	Udlæs kun tekst ved dialogspr. slovensk
L_SPANISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. spansk
L_SWEDISH	Udlæs kun tekst ved dialogspr. svensk
L_TURKISH	Tekst kun ved dialogspr. Dialogsprog Tyrkisk
L_ALL	Udlæs tekst uafhængig af dialogsprog
HOUR	Antal timer i sand tid
MIN	Antal minutter i sand tid
SEC	Antal sekunder i sand tid
DAY	Dag i sand tid
MONTH	Måned som tal i sand tid
STR_MONTH	Måned som stringforkortelse i sand tid
YEAR2	Årstal to-cifret fra sand tid
YEAR4	Årstal fire-cifret i sand tid



I et bearbejdningsprogram programmerer De **FN16: F-PRINT**, for at aktivere udlæsningen:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/RS232:\PROT1.A
```

TNC'en udlæser så filen PROT1.A over det serielle interface:

MÅLEPROTOKOL SKOVLHJUL-NØGLEPUNKT

Dato: 27:11:2001

Klokken: 8:56:34

ANTAL MÅLEVÆRDIER : = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000



Lagring af udlæsefilen sker først, når TNC'en læser blokken **END PGM**, når De trykker NC-stop-tasten eller når De lukker filen med **M_CLOSE**.

I en **FN 16**-blok programmeres format-filen og protokol-filen altid med extension.

Hvis De som stinavn for protokol-filen kun angiver stinavnet, så gemmer TNC'en protokol-filen i biblioteket, i hvilket NC-programmet står med **FN 16**-funktionen.

Pr. linie i format-beskrivelsesfilen kan De maksimalt udlæse 32 Q-parametre.

Udlæse meldinger på billedskærmen

De kan også benytte funktionen **FN 16**, for at få tilfældige meldinger fra NC-programmet ud i et overblændingsvindue på TNC`ens billedskærm. Herved kan man på en enkel måde vise også længere anvisningstekster på et vilkårligt sted i programmet, således at brugeren reagerer på dem. De kan også udlæse Q-parameter-indhold, hvis protokol-beskrivelses-filen indeholder tilsvarende anvisninger

For at vise meldingen på TNC-billedskærmen, skal De som navn på protokol-filen udelukkende indlæse **SCREEN**:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCREEN:
```

Skulle meldingen have flere linier, end der er vist i overblændingsvinduet, kan De med piltasten blade i overblændingsvinduet.

For at lukke overblændingsvinduet: Tryk tasten CE . For at lukke vinduet programstyret programmeres følgende NC-blok:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCLR:
```



For protokol-beskrivelsesfilen gælder alle tidligere beskrevne konventioner.

Hvis De flere gange i program teksten udlæser på billedskærmen, så vedhænger TNC`en alle tekster efter allerede udlæste tekster. For at vise hver tekst alene på billedskærmen, programmerer De ved enden af protokol-beskrivelsesfilen funktionen **M_CLOSE**.

Udlæse meldinger eksternt

De kan også bruge funktionen **FN 16**, for eksternt at gemme de med **FN 16** genererede filer fra NC-programmet. Herfor står to muligheder til rådighed:

Angiv navnet på målstien i **FN 16**-funktionen fuldstændigt:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT
```

Fastlæg navnet på målstien i MOD-funktionen under **Print** hhv. **Print-Test**, når De altid vil gemme i det samme bibliotek på serveren (se også „Anvisning” på side 654):

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PRO1.TXT
```



For protokol-beskrivelsesfilen gælder alle tidligere beskrevne konventioner.

Hvis De flere gange i programmet udlæser den samme fil, så vedhænger TNC`en alle tekster indenfor mål-filen efter allerede udlæste tekster.

FN 18: SYS-DATUM READ: Læse systemdata

Med funktionen **FN 18: SYS-DATUM READ** kan De læse systemdata og gemme dem i Q-parametre. Valget af systemdata sker med et gruppenummer (ID-Nr.), et nummer og evt. med et index.

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
Program-info, 10	1	-	mm/tomme-tilstand
	2	-	Overlappingsfaktor ved lommefræsning
	3	-	Nummer på aktive bearbejdnings-cyklus
	4	-	Nummeret på den aktive bearbejdnings-cyklus (for cykler med numre større end 200)
Maskintilstand, 20	1	-	Aktivt vrktøjs-nummer
	2	-	Forberedt værktøjs-nummer
	3	-	Aktiv værktøjs-akse 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Programmeret spindelomdrejningstal
	5	-	Aktiv spindeltilstand: -1=undefineret, 0=M3 aktiv, 1=M4 aktiv, 2=M5 efter M3, 3=M5 efter M4
	8	-	Kølemiddeltilstand: 0=ude, 1=inde
	9	-	Aktiv tilspænding
	10	-	Index for det forberedte værktøj
	11	-	Index for det aktive værktøj
	15	-	Nummer på den logiske akse 0=X, 1=Y, 2=Z, 3=A, 4=B, 5=C, 6=U, 7=V, 8=W
	17	-	Nummeret på det aktuelle kørselsområde (0, 1, 2)
	30	-	Sikkerheds-afstand for aktiv bearbejdnings-cyklus
	30	-	Boreddybde/Fræsedybde for aktiv bearbejdnings-cyklus
Cyklus-parameter, 30	3	-	Fremryk-dybde for aktiv bearbejdnings-cyklus
	4	-	Tilspænding dybdefremryk. aktiv bearbejdnings-cyklus
	5	-	Første sidelængde cyklus firkantlomme
	6	-	anden sidelængde cyklus firkantlomme
	7	-	Første sidelængde cyklus not
	8	-	anden sidelængde cyklus not



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
	9	-	Radius cyklus cirkulær lomme
	10	-	Tilspænding ved fræsning i aktiv bearbejdnings-cyklus
	11	-	Drejeretning i aktiv bearbejdnings-cyklus
	12	-	Dvæletid ved aktiv bearbejdnings-cyklus
	13	-	Gevindstigning cyklus 17, 18
	14	-	Sletovermål ved aktiv bearbejdnings-cyklus
	15	-	Udrømningsvinkel ved aktiv bearbejdnings-cyklus
Data fra værktøjs-tabellen, 50	1	VRKT.-nr.	Værktøjs-længde
	2	VRKT.-nr.	Værktøjs-radius
	3	VRKT.-nr.	Værktøjs-radius R2
	4	VRKT.-nr.	Sletspån værktøjs-længde DL
	5	VRKT.-nr.	Overmål værktøjs-radius DR
	6	VRKT.-nr.	Overmål værktøjs-radius DR2
	7	VRKT.-nr.	Værktøj spærret (0 eller 1)
	8	VRKT.-nr.	Nummer på tvilling-værktøjet
	9	VRKT.-nr.	Maximal brugstid TIME1
	10	VRKT.-nr.	Maximal brugstid TIME2
	11	VRKT.-nr.	Aktuel brugstid CUR. TIME
	12	VRKT.-nr.	PLC-status
	13	VRKT.-nr.	Maximal skærlængde LCUTS
	14	VRKT.-nr.	Maximal indgangsvinkel ANGLE
	15	VRKT.-nr.	TT: Antal skær CUT
	16	VRKT.-nr.	TT: Slid-tolerance længde LTOL
	17	VRKT.-nr.	TT: Slid-tolerance radius RTOL
	18	VRKT.-nr.	TT: Drejeretning DIRECT (0=positiv/-1=negativ)
	19	VRKT.-nr.	TT: Forskudt plan R-OFFS
	20	VRKT.-nr.	TT: Forskudt længde L-OFFS
	21	VRKT.-nr.	TT: Brud-tolerance længde LBREAK
	22	VRKT.-nr.	TT: Brud-tolerance radius RBREAK



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
	23	VRKT.-nr.	PLC-værdi
	24	VRKT.-nr.	TS: Taster-midtforskydning hovedakse
	25	VRKT.-nr.	TS: Taster-midtforskydning sideakse
	26	VRKT.-nr.	TS: Spindelvinkel ved kalibrering
	27	VRKT.-nr.	Værktøjstype for plads-tabel
	28	VRKT.-nr.	Maksimalt omdr.tal
	Uden index: Data for det aktive værktøj		
Data fra plads-tabel, 51	1	Plads-nr.	Værktøjs-nummer
	2	Plads-nr.	Specialværktøj: 0=nej, 1=ja
	3	Plads-nr.	Fast plads: 0=nej, 1=ja
	4	Plads-nr.	spærret plads: 0=nej, 1=ja
	5	Plads-nr.	PLC-status
	6	Plads-nr.	Værktøjs-type
	7 til 11	Plads-nr.	Værdi fra spalte P1 til P5
	12	Plads-nr.	Reserveret plads: 0=nej, 1=ja
	13	Plads-nr.	Flademagasin: Plads ovenover optaget: 0=nej, 1=ja
	14	Plads-nr.	Flademagasin: Plads neden under optaget: 0=nej, 1=ja
	15	Plads-nr.	Flademagasin: Plads til venstre optaget: 0=nej, 1=ja
	16	Plads-nr.	Flademagasin: Plads til højre optaget: 0=nej, 1=ja
Værktøjs-plads, 52	1	VRKT.-nr.	Plads-nummer P
	2	VRKT.-nr.	Værktøjs-magasin nummer
Fil-informationer, 56	1	-	Antal linier i værktøjs-tabellen TOOL.T
	2	-	Antal linier i den aktive nulpunkt-tabel.
	3	Q-parameter-nummer, fra hvilket status for akse bliver gemt. +1: Akse aktiv, -1: Akse inaktiv	Antallet af aktive akser, som er programmeret i den aktive nulpunkt-tabel



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
Direkte efter TOOL CALL programmerede position, 70	1	-	Position gyldig/ugyldig (værdi forskellig fra 0/0)
	2	1	X-akse
	2	2	Y-akse
	2	3	Z-akse
	3	-	Programmeret tilspænding (-1: Ingen tilspænding progr.)
Aktiv værktøjs-korrektur, 200	1	-	Værktøjs-radius (incl. delta-værdier)
	2	-	Værktøjs-længde (incl. delta-værdier)
Aktiv transformation, 210	1	-	Grunddrejning driftsart manuel
	2	-	Programmeret drejning med cyklus 10
	3	-	Aktiv spejlingsakse
			0: Spejling ikke aktiv
			+1: X-akse spejlet
			+2: Y-akse spejlet
			+4: Z-akse spejlet
			+64: U-akse spejlet
			+128: V-akse spejlet
			+256: W-akse spejlet
			Kombinationer = summen af enkeltakserne
	4	1	Aktiv Dim.faktor X-akse
	4	2	Aktiv Dim.faktor Y-akse
	4	3	Aktiv Dim.faktor Z-akse
	4	7	Aktiv dim.faktor U-akse
	4	8	Aktiv dim.faktor V-akse
	4	9	Aktiv dim.faktor W-akse
	5	1	3D-ROT A-akse
	5	2	3D-ROT B-akse
	5	3	3D-ROT C-akse



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
	6	-	Transformering af bearbejdningsplan aktiv/inaktiv (værdi forskellig fra 0/0) i en programafviklings-driftsart
	7	-	Transformere bearbejdningsplan aktiv/inaktiv (værdi forskellig fra 0/0) i en manuel driftsart
Banetolerance, 214	8	-	Programmerede tolerance med cyklus 32 hhv. MP1096
Aktiv nulpunkt-forskydning, 220	2	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse
		5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse
Kørselsområde, 230	2	1 til 9	Negativ software-endekontakt akse 1 til 9
	3	1 til 9	Positiv software-endekontakt akse 1 til 9
Soll-position i REF-system, 240	1	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse
		5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse
Aktuelle position i det aktive koordinatsystem, 270	1	1	X-akse
		2	Y-akse
		3	Z-akse
		4	A-akse



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
		5	B-akse
		6	C-akse
		7	U-akse
		8	V-akse
		9	W-akse
Status af M128, 280	1	-	0: M128 inaktiv, værdi ulig 0: M128 aktiv
	2	-	Tilspænding, der der blev programmeret med M128
Status for M116, 310	116	-	0: M116 inaktiv, værdi ulig 0: M116 aktiv
	128	-	0: M128 inaktiv, værdi ulig 0: M128 aktiv
	144	-	0: M144 inaktiv, værdi ulig 0: M144 aktiv
Aktuelle systemtid for TNC, 320	1	0	Systemtid der er gået i sekunder som er forløbet siden den 1.1.1970, klokken 0
Status Global Programmeringsindstilling GS, 331	0	0	0: Ingen global programinstilling aktiv, 1: Nogle global programinstilling er aktive,
	1	0	1: Grunddrejning aktiv, ellers 0
	2	0	1: Akse-omskiftning aktiv, ellers 0
	3	0	1: Akse-spejling aktiv, ellers 0
	4	0	1: Forskydning aktiv, ellers 0
	5	0	1: Drejning aktiv, ellers 0
	6	0	1: Tilspændingsfaktor aktiv, ellers 0
	7	0	1: Akse-spæring aktiv, ellers 0
	8	0	1: Håndjuloverlejring aktiv, ellers 0
Værdi af Global Programmeringsindstilling GS, 332	1	0	Værdi for grunddrejning
	2	1 til 9 (X til W)	Returnerer indekset for den akse, som den ønskede akse byttes er: 1=X, 2=Y, 3=Z, 4=Y, 5=B, 6=C, 7=U, 8=V, 9=W
	3	1 til 9 (X til W)	Retur 1, når den anspurgte akse er spejlet
	4	1 til 9 (X til W)	Retur den forskydningsværdi for den anspurgte akse
	5	0	Retur den aktive drejevinkel



Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
	6	0	Retur den aktive værdi for tilspænding-Override
	7	1 til 9 (X til W)	Retur 1, når den anspurgte akse er spærret
	8	1 til 10 (X til W)	Retur Max.-Værdi af Håndhjul-overløjring i den anspurgte akse
	9	1 til 10 (X til W)	Retur Istwert af Håndhjul-overløjring i den anspurgte akse
Kontakt tastsystem TS, 350	10	-	Tastsystem-akse
	11	-	Virksom kugleradius
	12	-	Virksom længde
	13	-	Radius indstillingsring
	14	1	Midt-offset hovedakse
		2	Midt-offset sideakse
	15	-	Retning af offset overfor 0°-stilling
Bordtastsystem TT	20	1	Midtpunkt X-akse (REF-system)
		2	Midtpunkt Y-akse (REF-system)
		3	Midtpunkt Z-akse (REF-system)
	21	-	Skive-radius
Sidste tastpunkt TCH PROBE-cyklus 0 eller sidste tastpunkt fra driftsart manuel, 360	1	1 til 9	Position i aktivt koordinat-system akse 1 til 9
	2	1 til 9	Position i REF-system akse 1 til 9

Gruppe-navn, ID-Nr.	Nummer	Index	Betydning
Værdi fra den aktive nulpunkt-tabel i det aktive	NP-Nummer	1 til 9	X-akse til W-akse
REF-værdi fra den aktive nulpunkt-tabel, 501	NP-Nummer	1 til 9	X-akse til W-akse
Læs værdien fra preset-tabellen under hensyntagen til maskinkinematikken, 502	Preset-nummer	1 til 9	X-akse til W-akse
Læs værdien fra preset-tabellen direkte, 503	Preset-nummer	1 til 9	X-akse til W-akse
Læse grunddrejning fra preset-tabellen, 504	Preset-nummer	-	Grunddrejning fra spalten ROT
Nulpunkt-tabel er valgt, 505	1	-	Tilbagestillingsværdi = 0: Ingen nulpunkt-tabel aktiv Nulstillingsværdi ulig 0: Nulpunkt-tabel aktiv
Data fra den aktive palette-tabel, 510	1	-	Aktiv linie
	2	-	Palettenummer fra felt PAL/PGM
	3	-	Aktuelle linie i palette-tabellen
	4	-	Sidste linie i NC-programmet for den aktuelle palette
Maskin-parameter tilstede, 1010	MP-nummer	MP-index	Tilbagestillingsværdi = 0: MP ikke tilstede Nulstillingsværdi ulig 0: MP tilstede

Eksempel: Værdien af den aktive dimfaktor for Z-aksen henvises til Q25

55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3

FN 19: PLC: Overfør værdier til PLC'en

Med funktionen **FN 19: PLC** kan De overføre indtil to talværdier eller Q-parametre til PLC'en.

Skridtbredde og enheder: 0,1 µm hhv. 0,0001°

Eksempel: Overdrage talværdi 10 (svarer til 1µm hhv. 0,001°) til PLC'en

56 FN 19: PLC=+10/+Q3



FN 20: WAIT FOR: NC og PLC synkronisering



Denne funktion må De kun anvende i overensstemmelse med maskinfabrikanten!

Med funktionen **FN 20: WAIT FOR** kan De under programafviklingen gennemføre en synkronisering mellem NC og PLC. NC'en standser afviklingen, indtil betingelserne er opfyldt, som De har programmeret i FN 20-blokken. TNC'en kan herved kontrollere følgende PLC-operander:

PLC-Operand	Kortbetegnelse	Adresseområde
Mærke	M	0 til 4999
Indgang	I	0 til 31, 128 til 152 64 til 126 (første PL 401 B) 192 til 254 (anden PL 401 B)
Udgang	O	0 til 30 32 til 62 (første PL 401 B) 64 til 94 (anden PL 401 B)
Tæller	C	48 til 79
Timer	T	0 til 95
Byte	B	0 til 4095
Ord	D	0 til 2047
Dobbeltord	D	2048 til 4095



I en FN20-blok må De definere en betingelse med en maksimal længde på 128 tegn.

I FN 20-blokken er følgende betingelser tilladt:

Betingelse	Kortbetegnelse
Lig med	==
Mindre end	<
Større end	>
Mindre end eller lig	<=
Større end eller lig	>=

Yderligere står funktionen **FN20: WAIT FOR SYNC** til rådighed. **WAIT FOR SYNC** anvendes altid , når De f.eks. med **FN18** læser systemdata, som kræves for en synkronisering i sand tid. TNC'en standser så forudregningen og udfører så først den følgende NC-blok, når også NC-programmet faktisk har nået denne blok.

Eksempel: Standse programafvikling, indtil PLC'en har sat mærke 4095 på 1

```
32 FN 20: WAIT FOR M4095==1
```

Eksempel: Standse intern forudregning, læse den aktuelle position i X-aksen

```
32 FN 20: WAIT FOR SYNC
```

```
33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```



FN 25: PRESET: Fastlæg nyt henføningspunkt



Denne funktion kan De kun programmere, hvis De har indlæst nøgle-tallet 555343, se "Indlæse nøgletal", side 651.

Med funktionen **FN 25: PRESET** kan De under programafviklingen i en valgbar akse fastlægge et nyt henføningspunkt.

- ▶ Vælg Q-parameter-funktion: Tryk tasten Q (i feltet for tal-indlæsning, til højre). Softkey-listen viser Q-parameter-funktionen.
- ▶ Vælg øvrige funktioner: Tryk softkey SPECIAL-FUNKT.
- ▶ Vælg **FN 25**: Skift til softkey-liste til det andet plan, softkey FN 25 HENF.P. Tryk FASTLÆG
- ▶ **akse?**: Indlæs aksen, i hvilken De vil fastlægge et nyt henføningspunkt, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Værdi der skal omregnes?**: Indlæs koordinater i det aktive koordinatsystem, på hvilke De vil fastlægge det nye henføningspunkt
- ▶ **Nyt henføningspunkt?**: Indlæs koordinater, som værdien der skal omregnes skal have i det nye koordinatsystem

Eksempel: Fastlæg på den aktuelle koordinat X+100 et nyt henf.punkt

56 FN 25: PRESET = X/+100/+0

Eksempel: Den aktuelle koordinat Z+50 skal i et nyt koordinatsystem have værdien -20

56 FN 25: PRESET = Z/+50/-20



Med hjælpe-funktionen M104 kan De genfremstille det sidste, i driftsart manuel fastlagte henføningspunkt (se "Aktivere det sidst fastlagte henføningspunkt: M104" på side 376).

9.9 Indlæse formel direkte

Indlæsning af formel

Med softkeys kan De indlæse matematiske formler, som indeholder flere regneoperationer, direkte i et bearbejdnings-program

De matematiske sammenknytnings-funktioner vises ved tryk på softkey FORMEL. TNC'en viser følgende softkeys i flere lister:

Forbindelses-funktion	Softkey
Addition f.eks. $Q10 = Q1 + Q5$	+
Subtraktion f.eks. $Q25 = Q7 - Q108$	-
Multiplikation f.eks. $Q12 = 5 * Q5$	*
Division f.eks. $Q25 = Q1 / Q2$	/
Parentes åbne f.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	(
Parenteser lukke f.eks. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	)
Kvadrere værdi (eng. square) f.eks. $Q15 = SQ\ 5$	SQ
Uddrage rod (eng. square root) f.eks. $Q22 = SQRT\ 25$	SQRT
Sinus til en vinkel f.eks. $Q44 = SIN\ 45$	SIN
Cosinus til en vinkel f.eks. $Q45 = COS\ 45$	COS
Tangens til en vinkel f.eks. $Q46 = TAN\ 45$	TAN
Arc-Sinus Omvendt funktion af sinus; vinklen bestemmes ud fra forholdet modkatete/hypotenuse f.eks. $Q10 = ASIN\ 0,75$	ASIN
Arc-Cosinus Omvendt funktion af cosinus; vinkel bestemmes ud fra forholdet ankatete/hypotenuse f.eks. $Q11 = ACOS\ Q40$	ACOS



Forbindelses-funktion	Softkey
Arc-Tangens Omvendt funktion af tangens; vinkel bestemmes ud fra forholdet modkatete/ankatete f.eks. Q12 = ATAN Q50	ATAN
Opløfte værdier i potens f.eks. Q15 = 3^3	^
Konstant PI (3,14159) f.eks. Q15 = PI	PI
Beregne naturlig logaritme (LN) til et tal Basistal 2,7183 f.eks. Q15 = LN Q11	LN
Beregne logaritmen til et tal, basistal 10 f.eks. Q33 = LOG Q22	LOG
Exponentialfunktion, 2,7183 i n f.eks. Q1 = EXP Q12	EXP
Afslå værdier (multiplikation med -1) f.eks. Q2 = NEG Q1	NEG
Afskære cifre efter komma Opbygge uangribeligt tal f.eks. Q3 = INT Q42	INT
Danne absolutværdi for et tal f.eks. Q4 = ABS Q22	ABS
Afskære cifre før et komma Fraktionere f.eks. Q5 = FRAC Q23	FRAC
Kontrollere fortegn for et tal f.eks. Q12 = SGN Q50 Når tilbagestillingsværdi Q12 = 1, så Q50 >= 0 Når tilbagestillingsværdi Q12 = -1, så Q50 < 0	SGN
Beregne moduloværdi (divisionsrest) f.eks. Q12 = 400 % 360 Resultat: Q12 = 40	%



Regneregler

For programmering af matematiske formler gælder følgende regler:

Punkt- før stregregning

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

1. Regneskridt $5 * 3 = 15$
2. Regneskridt $2 * 10 = 20$
3. Regneskridt $15 + 20 = 35$

eller

$$13 \quad Q2 = 5Q \ 10 - 3^3 = 73$$

1. Regneskridt kvadrere $10 = 100$
2. Regneskridt opløfte 3 med 3 potens $= 27$
3. Regneskridt $100 - 27 = 73$

Fordelingslov

Lov om fordeling ved parentesregning

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$



Indlæse-eksempel

Vinkel beregning med arctan som modstående katete (Q12) og nabo katete (Q13); Resultat Q25 anvises:



FORMEL

Vælg formel-indlæsning: Tryk taste Q og softkey FORMEL, eller brug hurtigstart:



Tryk Q-tasten ASCII-tastaturet

PARAMETER-NR. FOR RESULTAT?



25

Indlæs parameter-nummer



RTAN

Gå videre i softkey-listen og vælg arcus-tangens funktion



⌵

Gå videre i softkey-listen og åbn parenteser



12

Indlæs Q-parameter nummer 12



Vælg division



13

Indlæs Q-parameter nummer 13



END

Luk parenteser og afslut formel-indlæsning

NC-blok eksempel

```
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

9.10 String-parameter

Funktioner for stringforarbejdning

Stringforarbejdning (eng. string = tegnkæde) med **QS**-parametre kan De anvende, for at fremstille variable tegnkæder. Sådanne tegnkæder kan De eksempelvis udlæse med funktionen **FN 16:F-PRINT**, for at fremstille variable protokoller.

En string-parameter kan De tildele en tegnkæde (bogstaver, tal, specialtegn, styretegn og tomme tegn)med en længde på indtil 256 tegn. De tildelte hhv.indlæsene værdier kan De med de efterfølgende beskrevne funktioner videre forarbejde og kontrollere. Som ved Q-parameter-programmeringen står ialt 2000 QS-parameter til rådighed for Dem (se også „Princip og funktionsoversigt“ på side 308)

I Q-parameter-funktionerne **STRING FORMEL** og **FORMEL** er forskellige funktioner indeholdt for forarbejdningen af string-parametre.

Funktioner for STRING FORMEL	Softkey	Side
Tildele string-parametre	STRING	Side 348
Sammenkæde string-parametre		Side 349
Forvandle en numerisk værdi til en string-parameter	TOCHAR	Side 350
Kopiere en delstring fra en String-parameter	SUBSTR	Side 351
Kopiere systemdata i en string-parameter	SYSSTR	Side 352



String-funktionen i FORMEL-funktionen	Softkey	Side
Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi	TONUMB	Side 354
Teste en string-parameter	INSTR	Side 355
Fremskaffe længden af en string-parameter	STRLEN	Side 356
Sammenligne alfabetisk rækkefølge	STRCOMP	Side 357



Når De anvender funktionen STRING FORMEL, er resultatet af den gennemførte regneoperation altid en string. Når De anvender funktionen FORMEL, er resultatet af den gennemførte regneoperation altid en numerisk værdi.

Tildele string-parametre

Før De anvender string-variable, skal De først anvisе dem. Hertil anvender De kommandoen **DECLARE STRING**.

SPEC
FCT

► Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

► Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

STRING
FUNKTIONER

► Vælg string-funktioner:

DECLARE
STRING

► Vælg funktion **DECLARE STRING**

NC-blok eksempel:

```
37 DECLARE STRING QS10 = "EMNE"
```



Sammenkæde string-parametre

Med sammenkædningsoperatoren (string-parameter || string-parameter) kan De forbinde flere string-parametre med hinanden.

- SPEC
FCT

 - ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
- PROGRAM
FUNKTIONER

 - ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
- STRING
FUNKTIONER

 - ▶ Vælg string-funktioner:
- STRING-
FORMEL

 - ▶ Vælg funktion STRING-FORMEL
 - ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den sammenkædede string, bekræft med tasten ENT
 - ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken den **første** delstring er gemt, bekræft med tasten ENT: TNC'en viser sammenkædnings-symbolet ||
 - ▶ Bekræft med tasten ENT
 - ▶ Indlæs nummeret på string-parameteren, i hvilken den **anden** delstring er gemt, bekræft med tasten ENT
 - ▶ Gentag forløbet, indtil De har valgt alle delstrings der skal sammenkædes, afslut med tasten END

Eksempel: QS10 skal indeholde den komplette tekst fra QS12, QS13 og QS14

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Parameter indhold:

- QS12: Emne
- QS13: Status:
- QS14: Skrot
- QS10: Emne status: skrot



Konvertere en numerisk værdi til en string-parameter

Med funktionen **TOCHAR** konverterer TNC'en en numerisk værdi til en string-parameter. På denne måde kan De sammenkæde talværdier med stringvariable.



STRING-
FORMEL

TOCHAR

- ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
- ▶ Vælg funktion STRING-FORMEL
- ▶ Vælg funktionen for konvertering af en numerisk værdi til en string-parameter
- ▶ Indlæs tal eller ønskede Q-parametre, som TNC'en skal forvandle, bekræft med tasten ENT
- ▶ Hvis ønsket indlæses antallet af pladser efter kommaet, som TNC'en skal konvertere, bekræft med tasten ENT
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END

Eksempel: Konvertere parameter Q50 til string-parameter QS11, anvend 3 decimalpladser

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```



Kopiere en delstring fra en string-parameter

Med funktionen **SUBSTR** kan De fra en string-parameter udkopiere et definerbart område .



► Vælg Q-parameter-funktioner



► Vælg funktion STRING-FORMEL

► Indlæs nummeret på parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den kopierede tegnfølge, bekræft med tasten ENT



► Vælg funktionen for udsækering af en delstring

► Indlæs nummeret på QS-parameteren, fra hvilken De vil udkopiere delstringen, bekræft med tasten ENT

► Indlæs nummeret på stedet, fra hvilket De vil kopiere delstringen, bekræft med tasten ENT

► Indlæs antallet af tegn, som De vil kopiere, bekræft med tasten ENT

► Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END



Vær opmærksom på, at det første tegn i en tekstfølge begynder internt på 0. stedet.

Eksempel: Fra string-parameter QS10 bliver fra det tredje sted (BEG2) en fire tegn lang delstring (LEN4) læst

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```



Kopiere systemdata i en string-parameter

Med funktionen **SYSSTR** kan De kopiere systemdata i en string-parameter. I øjeblikket står kun udlæsning af den aktuelle systemtid til rådighed



STRING-
FORMEL

SYSSTR

- ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
- ▶ Vælg funktion STRING-FORMEL
- ▶ Indlæs nummeret på parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den kopierede tegnfølge, bekræft med tasten ENT
- ▶ Vælg funktion for kopiering af systemdata
- ▶ **Indlæs nummeret på systemnøglen**, for systemtiden **ID321**, som De vil kopiere, bekræft med tasten ENT
- ▶ **Index for systemnøglen** indlæses. Definerer formatet på systemtiden der skal udlæses, bekræft med tasten ENT (se beskrivelse længere nede)
- ▶ **Arrayindex for kilden der skal læses** har i øjeblikket ingen funktion, bekræft med tasten NO ENT
- ▶ **Tal, som skal konverteres til tekst** har i øjeblikket ingen funktion, bekræft med tasten NO ENT
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END



Denne funktion er forberedt for fremtidige udvidelser. Parametrene **IDX** og **DAT** har i øjeblikket ingen funktion.

For formateringen af datoer kan De anvende følgende formater:

- 00: TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
- 01: T.MM.JJJJ h:mm:ss
- 02: T.MM.JJJJ h:mm
- 03: T.MM.JJ h:mm
- 04: JJJJ-MM-TT- hh:mm:ss
- 05: JJJJ-MM-TT hh:mm
- 06: JJJJ-MM-TT h:mm
- 07: JJ-MM-TT h:mm
- 08: TT.MM.JJJJ
- 09: T.MM.JJJJ
- 10: T.MM.JJ
- 11: JJJJ-MM-TT
- 12: JJ-MM-TT
- 13: hh:mm:ss
- 14: h:mm:ss
- 15: h:mm

Eksempel: Udlæse den aktuelle systemtid i format TT.MM.JJJJ hh:mm:ss og gemme i parameter QS13.

```
37 QS13 = SYSSTR ( ID321 NR0)
```



Konvertere en String-parameter til en numerisk værdi

Funktionen **TONUMB** konverterer en string-parameter til en numerisk værdi. Værdien der skal konverteres skal kun bestå af talværdier.



QS-parameteren der skal konverteres må kun indeholde én talværdi, ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.



FORMEL

- ▶ Vælg Q-parameter-funktioner
- ▶ Vælg funktion FORMEL
- ▶ Indlæs nummeret på parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den numeriske værdi, bekræft med tasten ENT
- ▶ Omskifte softkey-liste
- ▶ Vælg funktionen for konvertering af en string-parameter til en numerisk værdi
- ▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, som TNC'en skal konvertere, bekræft med tasten ENT
- ▶ Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END



TONUMB

Eksempel: Forvandle en String-parameter QS11 til en numerisk parameter Q82

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```



Teste en string-parameter

Med funktionen **INSTR** kan De teste, om hhv. hvor en string-parameter er indeholdt i en anden string-parameter.



► Vælg Q-parameter-funktioner

FORMEL

► Vælg funktion FORMEL

► Indlæs nummeret på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme stedet, hvor teksten der skal søges begynder, bekræft med tasten ENT



► Omskifte softkey-liste

INSTR

► Vælg funktionen for test af en string-parameter

► Indlæs nummeret på QS-parameteren, i hvilken teksten der søges er gemt, bekræft med tasten ENT

► Indlæs nummeret på QS-parameteren, som TNC'en skal gennemse, bekræft med tasten ENT

► Indlæs nummeret på stedet, fra hvilket TNC'en skal søge delstringen, bekræft med tasten ENT

► Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END



Vær opmærksom på, at det første tegn i en tekstfølge begynder internt på 0. stedet.

Hvis TNC'en ikke finder delstringen der søges efter, så gemmer den totallængden af string'en der gennemses (tællingen begynder her med 1) i resultat-parameteren

Optræder delstringen der søges efter flere gange, så leverer TNC'en det første sted tilbage, der hvor De finder delstringen

Eksempel: Gennem søg QS10 efter den i parameter QS13 gemte tekst. Begynd søgning fra tredje plads

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```



Fremskaffe længden af en string-parameter

Funktionen **STRLEN** giver længden af teksten, der er gemt i en valgbar string-parameter.



- ▶ Vælg Q-parameter-funktioner



- ▶ Vælg funktion FORMEL

- ▶ Indlæs nummeret på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme den stringlængde der skal fremskaffes, bekræft med tasten ENT



- ▶ Omskifte softkey-liste



- ▶ Vælg funktionen for fremskaffelse af tekstlængden på en string-parameter

- ▶ Indlæs nummeret på QS-parameteren, fra hvilken TNC'en skal fremskaffe længden, bekræft med tasten ENT

- ▶ Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END

Eksempel: Fremskaffe længden af QS15

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```



Sammenligne alfabetisk rækkefølge

Med funktionen **STRCOMP** kan De sammenligne den alfabetiske rækkefølge af string-parametre.



► Vælg Q-parameter-funktioner



► Vælg funktion FORMEL

► Indlæs nummer på Q-parameteren, i hvilken TNC'en skal gemme sammenligningsresultatet, bekræft med tasten ENT



► Omskifte softkey-liste



► Vælg funktionen for sammenligning af string-parametre

► Indlæs nummeret på de første QS-parametre, som TNC'en skal sammenligne, bekræft med tasten ENT

► Indlæs nummeret på den anden QS-parameter, som TNC'en skal sammenligne, bekræft med tasten ENT

► Luk parentesudtryk med tasten ENT og afslut indlæsningen med tasten END



TNC'en giver følgende resultat tilbage:

- **0**: De sammenlignede QS-parameter er identisk
- **+1**: Den første QS-parameter ligger alfabetisk **før** den anden QS-parameter
- **-1**: Den første QS-parameter ligger alfabetisk **efter** den anden QS-parameter

Eksempel: Sammenligne den alfabetiske rækkefølge af QS12 og QS14

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```



9.11 Forbelagte Q-parametre

Q-parametrene Q100 til Q199 er optaget af TNC'en med værdier. Q-parametrene bliver anvist:

- Værdier fra PLC'en
- Angivelser om værktøj og spindel
- Angivelser om driftstilstand
- Måleresultater fra tastsystem-cykler osv.



Forbelagte Q-parametre (QS-parametre) mellem **Q100** og **Q199 (QS100 og QS199)** må De i NC-programmer ikke anvende som regneparametre, ellers kan uønskede effekter optræde.

Værdier fra PLC'en: Q100 til Q107

TNC'en bruger parametrene Q100 til Q107, til at overføre værdier i PLC'en til et NC-program

WMAT-blok: QS100

TNC'en aflægger det i WMAT-blokken definerede materiale i parameter **QS100**.

Aktiv værktøjs-radius: Q108

Den aktive værdi af værktøjs-radius bliver anvist Q108. Q108 sammensættes af:

- Værktøjs-radius R (værktøjs-tabel eller **TOOL DEF**-blok)
- Delta-værdi DR fra værktøjs-tabellen
- Delta-værdi DR fra **TOOL CALL**-blokken



TNC'en gemmer den aktive værktøjs-radius også efter en strømafbrydelse.

Værktøjsakse: Q109

Værdien af parameteren Q109 er afhængig af den aktuelle værktøjsakse:

Værktøjsakse	Parameterværdi
Ingen værktøjsakse defineret	Q109 = -1
X-akse	Q109 = 0
Y-akse	Q109 = 1
Z-akse	Q109 = 2
U-akse	Q109 = 6
V-akse	Q109 = 7
W-akse	Q109 = 8

Spindeltilstand: Q110

Værdien af parameter Q110 er afhængig af den sidst programmerede M-funktion for spindelen:

M-funktion	Parameterværdi
Ingen spindeltilstand defineret	Q110 = -1
M3: Spindel IND, medurs	Q110 = 0
M4: Spindel IND, modurs	Q110 = 1
M5 efter M3	Q110 = 2
M5 efter M4	Q110 = 3

Kølemiddelforsyning: Q111

M-funktion	Parameterværdi
M8: Kølemiddel IND	Q111 = 1
M9: Kølemiddel UD	Q111 = 0

Overlappingsfaktor: Q112

TNC'en anviser Q112 overlappingsfaktor ved lommefræsning (MP7430).



Målangivelser i et program: Q113

Værdien af parameter Q113 afhænger ved sammenkædninger med PGM CALL af programmets målangivelser, der som det første kalder andet program.

Målangivelser for hovedprogram	Parameterværdi
Metrisk system (mm)	Q113 = 0
Tomme-system (inch)	Q113 = 1

Værktøjs-længde: Q114

Den aktuelle værdi af værktøjs-længden bliver anvist Q114.

Den aktuelle værdi af værktøjs-længden bliver anvist Q114. Q114 sammensættes af:

- Værktøjs-længde L (værktøjs-tabel eller **TOOL DEF**-blok)
- Delta-værdi DL fra værktøjs-tabellen
- Delta-værdi DL fra **TOOL CALL**-blokken



TNC'en gemmer den aktive værktøjs-længde også efter en strømafbrydelse.

Koordinater efter tastning under programafvikling

Parameter Q115 til Q119 indeholder efter en programmeret måling med 3D-tastsystemet koordinaterne for spindelpositionen på tast-tidspunktet. Koordinaterne henfører sig til det henv.punkt, der er aktiv i driftsart manuel.

Der tages ikke hensyn til længden af taststiften og radius af tastkuglen for disse koordinater.

Koordinatakse	Parameterværdi
X-akse	Q115
Y-akse	Q116
Z-akse	Q117
IV. akse afhængig af MP100	Q118
V. akse afhængig af MP100	Q119

Akt.-Sollværdi-afvigelse ved automatisk værktøjs-opmåling med TT 130

Akt.-Soll-afvigelse	Parameterværdi
Værktøjs-længde	Q115
Værktøjs-radius	Q116

Transformation af bearbejdningsplanet med emne-vinklen: Koordinater beregnet af TNC'en for drejeaksen

Koordinater	Parameterværdi
A-akse	Q120
B-akse	Q121
C-akse	Q122



Måleresultater fra tastsystem-cykler (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler)

Målte Akt.-værdi	Parameterværdi
Vinkel af en retlinie	Q150
Midten af hovedaksen	Q151
Midten af sideaksen	Q152
Diameter	Q153
Lommens længde	Q154
Lommens bredde	Q155
Længden i den i cyklus valgte akse	Q156
Midteraksens placering	Q157
Vinkel for A-akse	Q158
Vinkel for B-akse	Q159
Koordinater i den i cyklus valgte akse	Q160

Beregnete afvigelse	Parameterværdi
Midten af hovedaksen	Q161
Midten af sideaksen	Q162
Diameter	Q163
Lommens længde	Q164
Lommens bredde	Q165
Målte længde	Q166
Midteraksens placering	Q167

Fremskaffede rumvinkel	Parameterværdi
Drejning om A-aksen	Q170
Drejning om B-aksen	Q171
Drejning om C-aksen	Q172



Emne-status	Parameterværdi
God	Q180
Efterbearbejdning	Q181
Skrottet	Q182

Målte afvigelse med cyklus 440	Parameterværdi
X-akse	Q185
Y-akse	Q186
Z-akse	Q187
Mærker for cykler	Q188

Værktøjs-opmåling med BLUM-laser	Parameterværdi
Reserveret	Q190
Reserveret	Q191
Reserveret	Q192
Reserveret	Q193

Reserveret for intern anvendelse	Parameterværdi
Mærker for cykler	Q195
Mærker for cykler	Q196
Mærker for cykler (bearbejdningssbilleder)	Q197
Nummeret på den sidst aktive målecyklus	Q198

Status værktøjs-opmåling med TT	Parameterværdi
Værktøj indenfor tolerancen	Q199 = 0.0
Værktøjet er slidt (LTOL/RTOL overskredet)	Q199 = 1,0
Værktøj er brækket (LBREAK/RBREAK overskredet)	Q199 = 2.0




9.12 Programmerings-eksempler

Eksempel: Ellipse

Program-afvikling

- Ellipse-konturen bliver tilnærmet med mange småretliniestykker (kan defineres med Q7). Jo flere beregningskridtet der er defineret, jo glattere bliver konturen
- Fræseretningen bestemmer De med start- og slutvinklen i planet:
Bearbejdningsretning medurs:
Startvinkel > slutvinkel
Bearbejdningsretning modurs:
Startvinkel < slutvinkel
- Der tages ikke hensyn til værktøjs-radius

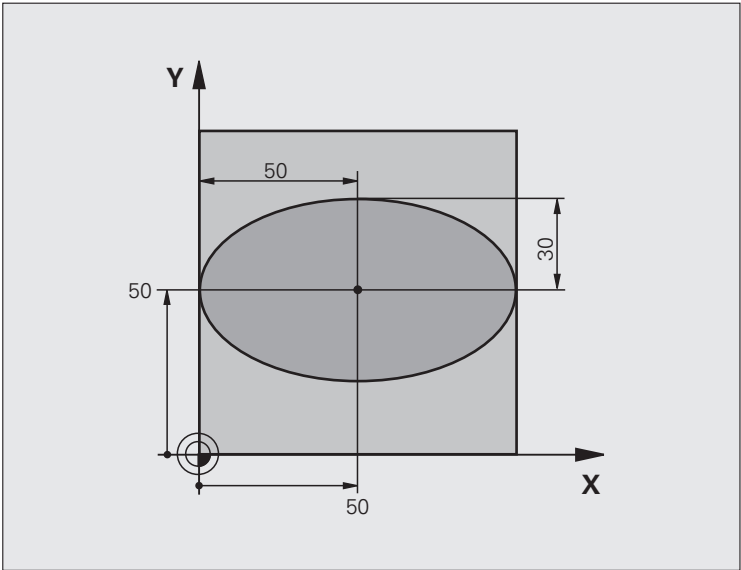

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 Q1 = +50	Midt X-akse
2 Q2 = +50	Midt Y-akse
3 Q3 = +50	Halvakse X
4 Q4 = +30	Halvakse Y
5 Q5 = +0	Startvinkel i planet
6 Q6 = +360	Slutvinkel i planet
7 Q7 = +40	Antal beregnings-skridt
8 Q8 = +0	Drejested for ellipsen
9 Q9 = +5	Fræsedybde
10 Q10 = +100	Dybdetilspænding
11 Q11 = +350	Fræsetilspænding
12 Q12 = +2	Sikkerheds-afstand for forpositionering
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning




18 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
19 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
20 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i centrum af ellipsen
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Beregning af drejeposition i planet
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	Beregning af vinkelskridt
26 Q36 = Q5	Kopiering af startvinkel
27 Q37 = 0	Fastlæg snittæller
28 Q21 = Q3 * COS Q36	Beregning af X-koordinat til startpunkt
29 Q22 = Q4 * SIN Q36	Beregning af Y-koordinat til startpunkt
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Kørsel til startpunkt i planet
31 L Z+Q12 R0 FMAX	Forpositionering til sikkerheds-afstand i spindelaksen
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Kør til bearbejdningsdybde
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 + Q35	Aktualisere vinkel
35 Q37 = Q37 + 1	Aktualisere snittæller
36 Q21 = Q3 * COS Q36	Beregning af aktuel X-koordinat
37 Q22 = Q4 * SIN Q36	Beregning af aktuel Y-koordinat
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Kørsel til næste punkt
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja så spring tilbage til LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	Kørsel til sikkerheds-afstand
46 LBL 0	Underprogram-slut
47 END PGM ELLIPSE MM	



Eksempel: Cylinder konkav cylinder med radiusfræser

Program-afvikling

- Programmet fungerer kun med en radiusfræser, Værktøjslængden henfører sig til kuglecentrum
- Cylinder-konturen bliver tilnærmet med mange små retliniestykker (defineres med Q13). Jo flere skridt der er defineret, desto glat-tere bliver konturen
- Cylinderen bliver fræset i længde-fræse- trin (her: Parallelt med Y-aksen)
- Fræseretningen bestemmer De med start- og slutvinklen i rummet:
 Bearbejdningsretning medurs:
 Startvinkel > slutvinkel
 Bearbejdningsretning modurs:
 Startvinkel < slutvinkel
- Der bliver automatisk korrigeret for værktøjs-radius

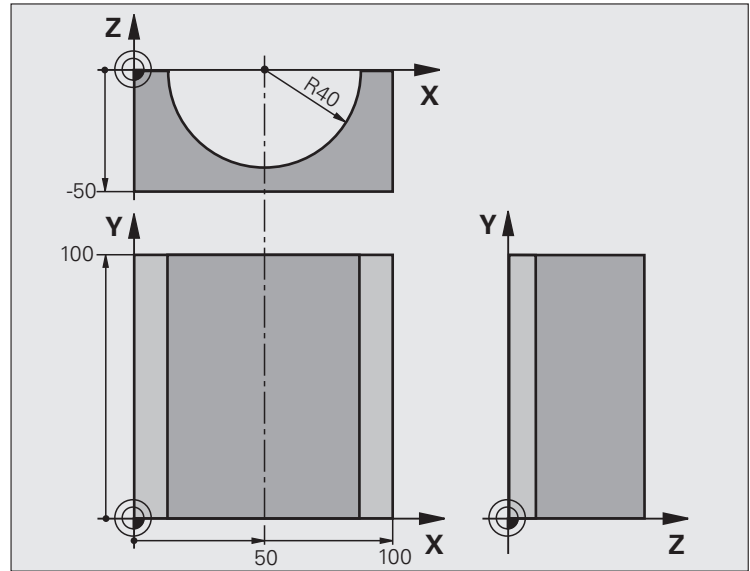

0 BEGIN PGM CYLIN MM	
1 Q1 = +50	Midt X-akse
2 Q2 = +0	Midt Y-akse
3 Q3 = +0	Midt Z-akse
4 Q4 = +90	Startvinkel rum (plan Z/X)
5 Q5 = +270	Slutvinkel rum (plan Z/X)
6 Q6 = +40	Cylinderradius
7 Q7 = +100	Længde af cylinderen
8 Q8 = +0	Drejeposition i planet X/Y
9 Q10 = +5	Sletspån cylinderradius
10 Q11 = +250	Tilspænding dybdefremrykning
11 Q12 = +400	Tilspænding fræse
12 Q13 = +90	Antal snit
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres
17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
18 FN 0: Q10 = +0	Tilbagestilling af overmål
19 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning


20 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
21 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
22 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	Omregn. af sletspån og værktøj henf. til cylinder-radius
23 Q20 = +1	Fastlæg snittæller
24 Q24 = +Q4	Kopiering af startvinkel rum (plan Z/X)
25 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	Beregning af vinkelskridt
26 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i midten af cylinder (X-akse)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Beregning af drejeposition i planet
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Forpositionering i planet i midten af cylinderen
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Forpositionering i spindelaksen
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Pol fastlæggelse i Z/X-planet
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Kør til startpos. i cylinder, indstikning skråt i materialet
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Længdesnit i retning Y+
38 Q20 = +Q20 + +1	Aktualisere snittæller
39 Q24 = +Q24 + +Q25	Aktualisere rumvinkel
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Spørg om færdig, hvis ja, så spring til slut
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Tilnærmede "Buer" kører til næste længdesnit
42 L Y+0 R0 FQ12	Længdesnit i retning Y-
43 Q20 = +Q20 + +1	Aktualisere snittæller
44 Q24 = +Q24 + +Q25	Aktualisere rumvinkel
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja så spring tilbage til LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Underprogram-slut
54 END PGM CYLIN	



Eksempel: Konveks kugle med skaftfræser

Program-afvikling

- Programmet fungerer kun med skaftfræser
- Kuglens kontur bliver tilnærmet med mange små retliniestykker (Z/X-plan, defineres med Q14). Jo mindre vinkelskridtet er defineret, desto glattere bliver konturen
- Antallet af kontur-skridt bestemmer De med vinkelskridtet i planet (over Q18)
- Kuglen bliver fræset i 3D-fræsning fra neden og opåder
- Der bliver automatisk korrigeret for værktøjs-radius

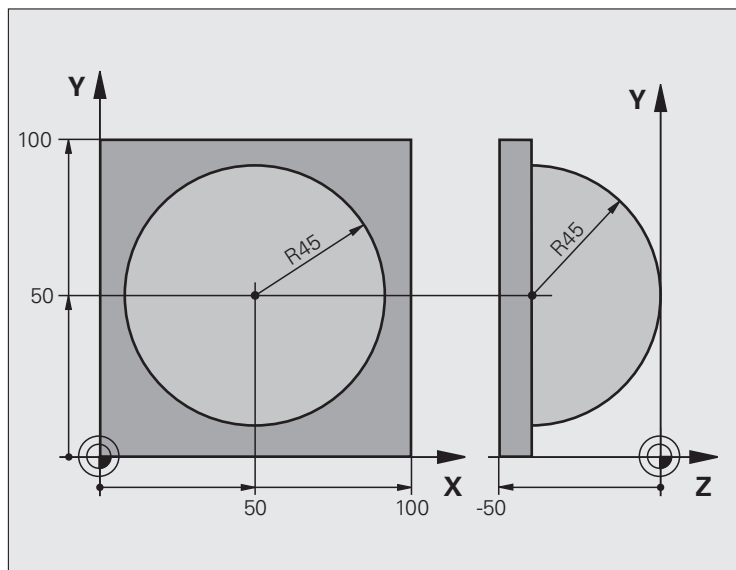

0 BEGIN PGM KUGLE MM	
1 Q1 = +50	Midt X-akse
2 Q2 = +50	Midt Y-akse
3 Q4 = +90	Startvinkel rum (plan Z/X)
4 Q5 = +0	Slutvinkel rum (plan Z/X)
5 Q14 = +5	Vinkelskridt i rum
6 Q6 = +45	Kugleradius
7 Q8 = +0	Startvinkel drejeposition i plan X/Y
8 Q9 = +360	Slutvinkel drejeposition i plan X/Y
9 Q18 = +10	Vinkelskridt i plan X/Y for skrubning
10 Q10 = +5	Sletspån kugleradius for skrubning
11 Q11 = +2	Sikkerheds-afstand for forpositionering i spindelakse
12 Q12 = +350	Tilspænding fræse
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Råemne-definition
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Værktøjs-kald
16 L Z+250 R0 FMAX	Værktøj frikøres

17 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
18 Q10 = +0	Tilbagestilling af overmål
19 Q18 = +5	Vinkelskridt i planet X/Y for sletfræsning
20 CALL LBL 10	Kald af bearbejdning
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres, program-slut
22 LBL 10	Underprogram 10: Bearbejdning
23 Q23 = +Q11 + +Q6	Beregning af Z-koordinat til forpositionering
24 Q24 = +Q4	Kopiering af startvinkel rum (plan Z/X)
25 Q26 = +Q6 + +Q108	Korrigerig af kugleradius for forpositionering
26 Q28 = +Q8	Kopiering af drejeposition i planet
27 Q16 = +Q6 + -Q10	Tilgodese overmål ved kugleradius
28 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Forskydning af nulpunkt i centrum af kuglen
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
32 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Omregning af startvinkel drejeposition i planet
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Forpositionering i spindelaksen
35 CC X+0 Y+0	Fastlæggelse af pol i X/Y-plan for forpositionering
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Forpositionering i planet
37 CC Z+0 X+Q108	Fastlæg.af pol i Z/X-plan, for forskydning af værktøjs-radius
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Kørsel til dybde



39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Tilnærmet "bue" kørsel opad
41 Q24 = +Q24 - +Q14	Aktualisere rumvinkel
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Spørg om buen er færdig, hvis ikke, så tilbage til LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Kørsel til slutvinkel i rum
44 L Z+Q23 R0 F1000	Frikørsel i spindelaksen
45 L X+Q26 R0 FMAX	Forpositionering for næste bue
46 Q28 = +Q28 + +Q18	Aktualisere drejested i planet
47 Q24 = +Q4	Tilbagestilte runvinkel
48 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Aktivere nyt drejested
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Spørg om ufærdig, hvis ja, så spring tilbage til LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 DREJNING	Nulstilling af drejning
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 NULPUNKT	Tilbagestilling af nulpunkt-forskydning
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Underprogram-slut
59 END PGM KUGLE MM	





10

**Programmering:
Hjælpe-funktioner**



10.1 Indlæsning af hjælpe-funktioner M og STOP

Grundlaget

Med hjælpe-funktionerne i TNC'en - også kaldet M-funktioner - styrer De

- Programafviklingen, f.eks. en afbrydelse af programafviklingen
- Maskinfunktioner, som ind- og udkobling af spindelomdrejning og kølemiddel
- Baneforholdene for værktøjet



Maskinfabrikanten kan have frigivet hjælpe-funktioner, som ikke er beskrevet i denne håndbog. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

De kan indlæse indtil to hjælpe-funktioner M ved enden af en positionerings-blok eller også indlæse dem i en separat blok. TNC'en viser så dialogen: **Hjælpe-funktion M ?**

Normalt skal De blot indlæse nummeret på hjælpe-funktionen. I specielle tilfælde fordrer dialogen dog, at der indlæses yderligere værdier.

I driftsarterne manuel drift og el. håndhjul indlæser De hjælpe-funktionerne med softkey M.



Pas på, at nogle hjælpe-funktioner bliver virksomme ved starten af en positionerings-blok, andre ved enden, uafhængig af rækkefølgen, som de står i den pågældende NC-blok.

Hjælpe-funktioner virker fra den blok, i hvilken de blev kaldt.

Nogle hjælpe-funktioner gælder kun i den blok, i hvilken de er programmeret. Hvis hjælpe-funktionen ikke kun er virksom blokvis, skal De disse i en efterfølgende blok ophæve igen med en separat M-funktion, eller de bliver ophævet automatisk af TNC'en ved enden af programmet.

Indlæsning af hjælpe-funktion i en STOP-blok

En programmeret STOP-blok afbryder programafviklingen hhv. program-testen, f.eks. for en værktøjs-kontrol. I en STOP-blok kan De programmere en hjælpe-funktion M:



- ▶ Programmere en programafviklings-afbrydelse: Tryk tasten STOP
- ▶ Indlæs hjælpe-funktion M

NC-blok eksempel

87 STOP M6

10.2 Hjælpe-funktioner for programafviklings-kontrol, spindel og kølemiddel

Oversigt



Maskinproducenten kan ændre indholdet af de efterfølgende beskrivelser i hjælpe-funktioner. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

M	Virkemåde	Virkning på blok -	Start	Ende
M0	Programafvikling STOP Spindel STOP			■
M1	Valgfrit programafviklings STOP evt. Spindel STOP evt. Kølemiddel UD (virker ikke i program-test, funktionen bliver fastlagt af maskinproducenten)			■
M2	Programafviklings STOP Spindel STOP Kølemiddel ud Tilbagespring til blok 1 Slette status-visningen (afhængig af maskin-parameter 7300)			■
M3	Spindel IND medurs		■	
M4	Spindel INDE modurs		■	
M5	Spindel STOP			■
M6	Værktøjsveksel Spindel STOP Programafviklings STOP (afhængig af maskin-parameter 7440)			■
M8	Kølemiddel IND		■	
M9	Kølemiddel UD			■
M13	Spindel IND medurs Kølemiddel IND		■	
M14	Spindel IND modurs Kølemiddel ind		■	
M30	som M2			■



10.3 Hjælpe-funktioner for koordinatangivelser

Programmere maskinhenførte koordinater: M91/M92

Målestav-nulpunkt

På målestaven fastlægger et referencemærke positionen for målestavs-nulpunktet.

Maskin-nulpunkt

Maskin-nulpunktet behøver De, for

- at fastlægge kørselsområde-begrænsninger (software-endekontakt)
- maskinfaste positioner (f.eks. værktøjsveksel-position)
- at fastlægge et emne-henføringspunkt

Maskinfabrikanten indlæser for hver akse afstanden til maskin-nulpunktet fra målestavs-nulpunktet i en maskin-parameter.

Standardforhold

Koordinater henfører TNC'en til emne-nulpunktet, se "Henføringspunkt fastlægges uden testesystem", side 571.


Forhold med M91 - maskin-nulpunkt

Når koordinater i positionerings-blokke skal henføre sig til maskin-nulpunktet, så indlæser De i disse blokke M91.



Når De i en M91-blok programmerer inkrementale koordinater, så henfører disse koordinater sig til den sidst programmerede M91-position. Er der i det aktive NC-program ingen M91-position programmeret, så henfører koordinaterne sig til den aktuelle værktøjs-position.

TNC'en kan vise koordinatværdierne henført til maskin-nulpunktet. I status-displayet skifter De koordinat-visningen til REF, se "Status-display", side 91.

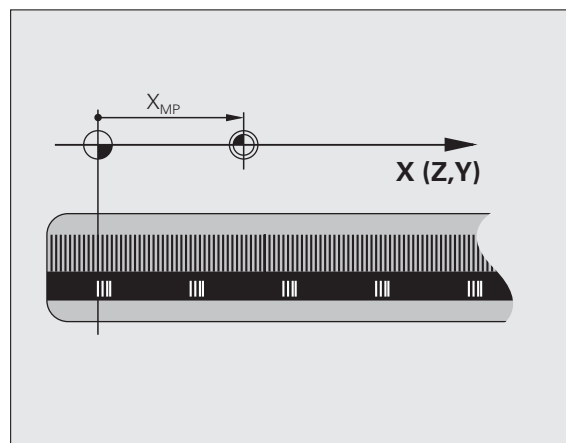

Forhold med M92 - maskin-henføringspunkt



Udover maskin-nulpunktet kan maskinfabrikanten fastlægge endnu en yderligere maskinfast position (maskin-henføringspunkt).

Maskinfabrikanten fastlægger for hver akse afstanden til maskin-henføringspunktet fra maskin-nulpunktet (se maskinhåndbogen).

Hvis koordinaterne i positionerings-blokke skal henføre sig til maskin-henføringspunktet, så indlæser De disse i blokken M92.



Også med M91 eller M92 udfører TNC'en radiuskorrektur korrekt. Værktøjs-længden bliver dog **ikke** tilgodeset.

Virkemåde

M91 og M92 virker kun i de programblokke, i hvilke M91 eller M92 er programmeret.

M91 og M92 bliver virksomme ved blok-start.

Emne-henføringspunkt


Hvis koordinaterne altid skal henføre sig til maskin-nulpunktet, så kan henføringspunkt-fastlæggelsen for en eller flere akser spærres.

Hvis henføringspunkt-fastlæggelsen er spærret for alle akser, så viser TNC'en ikke mere softkey HENF.PUNKT FASTLÆG. i driftsart manuel drift.

Billedet viser koordinatensystemer med maskin- og emne-nulpunkt.

M91/M92 i driftsart program-test

For også at kunne simulere M91/M92-bevægelser grafisk, skal De aktivere arbejdsrum-overvågningen og lade råemnet vise henført til det fastlagte henføringspunkt, se "Fremstille råemne i arbejdsrummet", side 671.

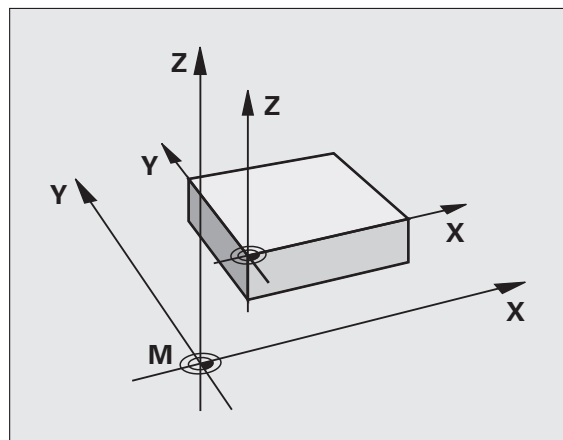

Aktivere det sidst fastlagte henførigspunkt: M104

Funktion

Ved afvikling af palette-tabeller overskriver TNC'en evt. det af Dem sidst fastlagte henførigspunkt med værdien fra palette-tabellen. Med funktionen M104 aktiverer De igen det henførigspunkt De sidst har fastlagt.

Virkning

M104 virker kun i de program-blokke, i hvilke M104 er programmeret.

M104 bliver virksom ved blok-enden.



TNC'en ændrer ikke den aktive grunddrejning ved udførelsen af funktionen M104.

Kørsel til positioner i et utransformeret koordinat-system med transformeret bearbejdningsplan: M130

Standardforhold ved transformeret bearbejdningsplan

Koordinater i positionerings-blokke henfører TNC'en til det transformerede koordinatsystem.

Forhold med M130

Koordinater i retlinie-blokke henfører TNC'en med aktivt, transformeret bearbejdningsplan til det utransformerede koordinatsystem

TNC'en positionerer så (det transformerede) værktøj til de programmerede koordinater i det utransformerede system.



Pas på kollisionsfare!

Efterfølgende positionsblokke hhv. Bearbejdningscykler bliver igen udført i det transformerede koordinat-system, dette kan ved bearbejdningscykler med absolut forpositionering føre til problemer.

Funktionen M130 er kun tilladt, når funktionen transformering af bearbejdningsplan er aktiv.

Virkning

M130 er blokvis virksom i retlinie-blokke uden værktøjs-radiuskorrektur.

10.4 Hjælpe-funktioner for baneforholdene

Hjørne overgange: M90

Standardforhold

TNC'en standser ved positionerings-blokke uden værktøjs-radiuskorrektur værktøjet kort ved hjørner (præcis-stop).

Ved programblokke med radiuskorrektur (RR/RL) indfører TNC'en automatisk en overgangscirkel ved udvendige hjørner.

Forhold omkring M90

Værktøjet bliver kørt med konstant banehastighed ved hjørne overgange: Hjørne overgangen og emne-overfladen bliver glattere. Samtidig forkortes bearbejdningstiden.

Anvendelseseksempel: Flader af korte retlinie-stykker.

Virkning



M90 virker kun i programblokke, i hvilke M90 er programmeret.

M90 bliver virksom ved blok-start. Drift med slæbeafstand skal være valgt.

Indføje en defineret rundingscirkel mellem retlinier: M112

Kompatibilitet

Af kompatibilitetsgrunde er funktionen M112 som hidtil til rådighed. For at fastlægge tolerancen ved hurtig konturfræsning, anbefaler HEIDENHAIN dog anvendelsen af cyklus TOLERANCE (se brugerhåndbogen cykler, cyklus 32 TOLERANCE)

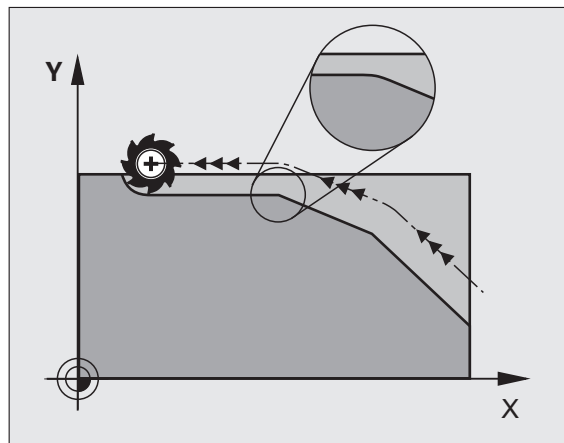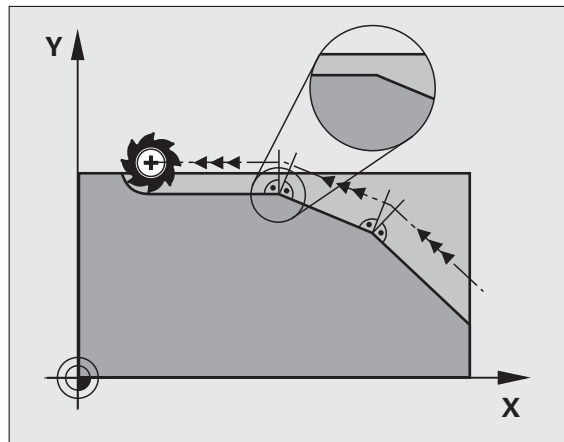

Punkter ved afvikling af ikke korrigerede retlinieblokke tilgodeses ikke: M124

Standardforhold

TNC'en afvikler alle retlinieblokke, som er indlæst i det aktive program.

Forhold med M124

Ved afvikling af **ikke korrigerede retlinieblokke** med meget små punktafstande kan De med parameter **T** definere en minimal punktafstand, til hvilken TNC'en ikke skal tilgodesse punkter ved afviklingen.

Virkning

M124 bliver virksom ved blok-start.

TNC'en sætter M124 tilbage, når De har indgivet M124 uden parameter T, eller når De vælger et nyt program.

Indlæsning af M124

Hvis De i en positionerings-blok indlæser M124, så fører TNC'en dialogen for denne blok videre og spørger efter den minimale punktafstand T.

T kan De også fastlægge ned Q-parametre (se "Princip og funktionsoversigt" på side 308).

Bearbejdning af små konturtrin: M97

Standardforhold

TNC'en indfører ved udvendige hjørner en overgangscirkel. Ved meget små konturtrin vil værktøjet hermed beskadige konturen.

TNC'en afbryder på sådanne steder programafviklingen og afgiver fejlmeldingen "værktøjs-radius for stor".

Forhold omkring M97

TNC'en fremskaffer et baneskæringspunkt for konturelementerne – som ved indvendige hjørner – og kører værktøjet over dette punkt.

De programmerer M97 i den blok, i hvilken det udvendige hjørnepunkt er fastlagt.





I stedet for **M97** skal De anvende den væsentlig kraftigere funktion **M120 LA** (se "Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120" på side 385)!

Virkning

M97 virker kun i den programblok, i hvilken M97 er programmeret.



Konturhjørner bliver med M97 kun ufuldstændigt bearbejdet. Eventuelt må De efterbearbejde konturhjørner med et mindre værktøj.

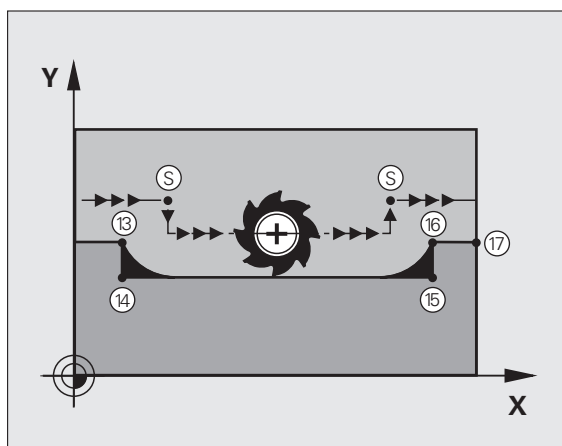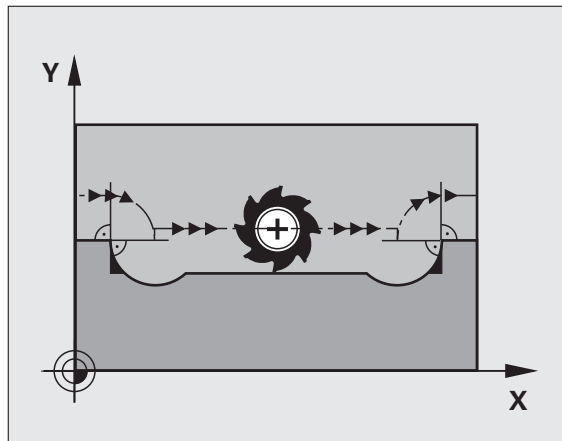

NC-blok eksempel

5 T00L CALL 20 Z	Værktøj med stor værktøjs-radius
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Kør til konturpunkt 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Bearbejd små konturtrin 13 og 14
15 L IX+100 ...	Kør til konturpunkt 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Bearbejd små konturtrin 15 og 16
17 L X... Y...	Kør til konturpunkt 17



Komplet bearbejdning af åbne konturhjørner: M98

Standardforhold

TNC'en fremskaffer ved indvendige hjørner skæringspunktet for fræsebanen og kører værktøjet fra dette punkt i den nye retning.

Hvis konturen på hjørnet er åben, så fører det til en ufuldstændig bearbejdning:

Forhold omkring M98

Med hjælpe-funktion M98 kører TNC'en værktøjet så langt, at alle konturpunkter faktisk bliver bearbejdet:

Virkning

M98 virker kun i de programblokke, i hvilke M98 er programmeret.

M98 er virksom ved blok-slut.



NC-blok eksempel

Kør efter hinanden til konturpunkterne 10, 11 og 12:

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

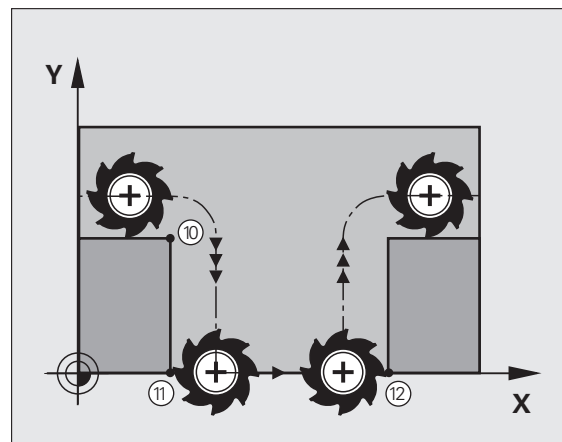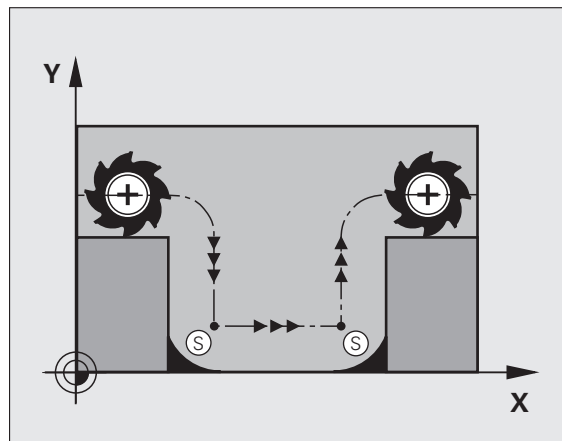

Tilspændingsfaktor for indstiksbevægelser: M103

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet uafhængig af bevægelsesretningen med den sidst programmerede tilspænding.

Forhold med M103



Tilspændingsreducering med M103 er kun virksom, når Bit4 i MP7440=1 er fastlagt.

TNC'en reducerer banetilspændingen, hvis værktøjet kører i negativ retning af værktøjsaksen. Tilspændingen ved kørsel i værktøjsaksen FZMAX bliver udregnet fra den sidst programmerede tilspænding FPROG og en faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Indlæsning af M103

Når De i en positionering-blok indlæser M103, så udfører TNC'en dialogen videre og spørger efter faktoren F.

Virkning

M103 bliver virksom ved blok-start.

M103 ophæve: M103 uden faktor programmeres påny



M103 virker også med aktivt transformeret bearbejdningsplan. Tilspændingsreduceringen virker så ved kørsel i negativ retning af den**transformerede** værktøjsakse.

NC-blok eksempel

Tilspænding ved indstikning andrager 20% af plantilspændingen.

...	Virkelige banetilspænding (mm/min):
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500



Tilspænding i millimeter/spindel-omdrejning: M136

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet med den i programmet fastlagte tilspænding F i mm/min.

Forhold omkring M136



I tomme-programmer er M136 i kombination med det nye indførte tilspændings-alternativ FU ikke tilladt.

Med aktiv M136 må spindelen ikke være styring

Med M136 kører TNC'en værktøjet ikke i mm/min men med den i programmet fastlagte tilspænding F i millimeter/spindel-omdrejning. Hvis De ændrer omd.tallet med spindel-override, tilpasser TNC'en automatisk tilspændingen.

Virkning

M136 bliver virksom ved blok-start.

M136 ophæver De, idet De programmerer M137.



Tilspændingshastighed ved cirkelbuer: M109/M110/M111

Standardforhold

TNC'en henfører den programmerede tilspændingshastighed til værktøjs-midtpunktsbanen.

Forhold ved cirkelbuer med M109

TNC'en holder ved indvendige og udvendige bearbejdninger tilspændingen for cirkelbuer konstant på værktøjs-skæret.



Pas på, fare for maskine og emne!

Ved meget små udvendige hjørner, forhøjer TNC'en tilspændingen evt. så meget, at værktøjet eller emnet kan blive beskadiget. Undgå **M109** ved små udvendige hjørner.

Forhold ved cirkelbuer med M110

TNC'en holder tilspændingen ved cirkelbuer konstant udelukkende ved en indvendig bearbejdning. Ved en udvendig bearbejdning af cirkelbuer virker ingen tilspændings-tilpasning.



M110 virker også ved indvendig bearbejdning af cirkelbuer med konturcykler (særligt fælde).

Når De definerer **M109** hhv. **M110** før kaldet af en bearbejdningscyklus med et nummer større end 200, virker tilspændings-tilpasningen også ved cirkelbuer indenfor denne bearbejdningscyklus. Ved enden eller efter en afbrydelse af en bearbejdningscyklus bliver udgangstilstanden igen fremstillet.

Virkning

M109 og M110 bliver virksomme ved blok-start. M109 og M110 tilbagesætter De med M111.

Forudberegne en radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD): M120

Standardforhold

Hvis værktøjs-radius er større, end et konturtrin, skal det køres med radiuskorrigerende, ellers afbryder TNC'en programafviklingen og viser en fejlmelding. M97 (se "Bearbejdning af små konturtrin: M97" på side 379) forhindrer fejlmeldingen, men fører til en friskæringsmarkering og forskyder yderligere hjørnet.

Ved efterskæring beskadiger TNC'en under visse omstændigheder konturen.

Forhold omkring M120

TNC'en kontrollerer en radiuskorrigeret kontur for efterskæringer og overskæringer og beregner forud værktøjsbanen fra den aktuelle blok. Steder, hvor værktøjet ville beskadige konturen, forbliver ubearbejdet (i billedet vist mørkt). De kan også anvende M120, for at forsyne digitaliseringsdata eller data, som er blevet fremstillet af et eksternt programmerings-system, med værktøjs-radiuskorrektur. Herved kan afvigelser kompenseres for en teoretisk værktøjs-radius.

Antallet af blokke (maximal 99), som TNC'en forudberegner, fastlægger De med LA (eng. **Look Ahead**: Se fremad) efter M120. Jo større antal blokke De vælger, som TNC'en skal forudberegne, desto langsommere bliver blokbejdningen.

Indlæsning


Hvis De indlæser M120 i en positionerings-blok, så fører TNC'en dialogen for denne blok videre og spørger om antallet af blokke LA den skal forudberegne.

Virkning

M120 skal stå i en NC-blok, der også indeholder radiuskorrektoren **RL** eller **RR**. M120 virker fra denne blok indtil De

- ophæver radiuskorrektoren med **R0**
- M120 LA0 programmeres
- M120 uden LA programmeres
- med **PGM CALL** kaldes et andet program
- med cyklus **19** eller med PLANE-funktionen transformeres bearbejdningsplanet

M120 bliver virksom ved blok-start.

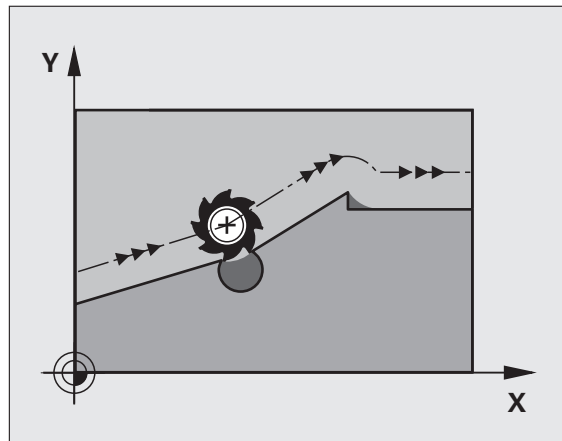

Begrænsninger



- Genindtræden i en kontur efter et eksternt/internt stop må De kun gennemføre med funktionen FREMLØB TIL BLOK N Før De starter blokfremløbet, skal De ophæve M120, (genvælg Program via PGM MGT , anvend ikke GOTO 0), ellers afgiver TNC'en en fejlmelding
- Hvis De anvender banefunktionerne **RND** og **CHF**, må blokkene før og efter **RND** hhv. **CHF** kun indeholde koordinater fra bearbejdningsplanet
- Når de indgiver en for stor **LA**-værdi, kan den bearbejdede kontur forandres, da TNC'en muligvis udlader for mange NC-blokke
- Hvis De kører til konturen tangentialt, skal De bruge funktionen APPR LCT; blokken med APPR LCT må kun indeholde koordinater for bearbejdningsplanet.
- Hvis De frakører konturen tangentialt, skal De anvende funktionen DEP LCT; blokken med DEP LCT må kun indeholde koordinater for bearbejdningsplanet.
- Før anvendelsen af de efterfølgende angivne funktioner skal De ophæve M120 og radiuskorrektoren:
 - Cyklus **32** tolerance
 - Cyklus **19** bearbejdningsplan
 - PLANE-funktion
 - M114
 - M128
 - M138
 - M144
 - FUNKTION TCPM:
 - WRITE TO KINEMATIC



Overlejr håndhjuls-positionering under programafviklingen: M118

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet i programafviklings-driftsarterne som fastlagt i bearbejdnings-programmet.

Forhold med M118

Med M118 kan De under programafviklingen gennemføre manuelle korrekture med håndhjulet. Hertil programmerer De M118 og indlæser en aksespecifik værdi i X, Y og Z i mm.

Indlæsning

Hvis De indlæser M118 i en positionerings-blok, så fører TNC'en dialogen videre og spørger efter de aksespecifikke værdier. Benyt de orange farvede aksetaster eller ASCII-tastaturet for koordinat-indlæsning.

Virkning

Håndhjuls-positionering ophæver De, idet De påny programmerer M118 uden koordinat-indlæsning.

M118 bliver virksom ved blok-start.

NC-blok eksempel

Under programafviklingen skal kunne køres med håndhjulet i bearbejdningsplanet X/Y med ± 1 mm og i drejeaksen B med $\pm 5^\circ$ fra den programmerede værdi:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 virker altid i original-koordinat-systemet, også hvis funktionen transformering af bearbejdningsplan er aktiv!

M118-værdier for lineære akser fortolker TNC'en i MM-programmer i måleenheden mm og i INCH-programmer i måleenheden tommer.

M118 virker også i driftsart positionering med manuel indlæsning!

M118 er i forbindelse med kollisionsovervågningen DCM kun mulig i standset tilstand (STIB blinker). Hvis De forsøger at køre håndhjulsoverlejret, så afgiver TNC'en en fejlmelding.



Kørsel væk fra konturen i værktøjsakse-retning: M140

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet i programafviklings-driftsarterne som fastlagt i bearbejdnings-programmet.

Forhold omkring M140

Med M140 MB (move back) kan De køre væk fra konturen på en indlæsbar vej i retning af værktøjsaksen.

Indlæsning

Når De i en positionerings-blok indlæser M140, så fortsætter TNC'en dialogen og spørger efter vejen, som værktøjet skal køre væk fra konturen på. De indlæser den ønskede vej, som værktøjet skal køre væk fra konturen eller De trykker softkey MB MAX, for at køre til kanten af kørselsområdet.

Yderligere er en tilspænding programmerbar, med hvilken værktøjet kører den indlæste vej. Hvis De ingen tilspænding indlæser, kører TNC'en den programmerede vej i ilgang.

Virkning

M140 virker kun i den programblok, i hvilken M140 er programmeret.

M140 bliver virksom ved blok-start.

NC-blok eksempel

Blok 250: Kør værktøjet 50 mm væk fra konturen

Blok 251: Kør værktøjet til kanten af kørselsområdet

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



M140 virker også når funktionen transformering af bearbejdningsplan, M114 eller M128 er aktiv. Ved maskiner med drejehoved så kører TNC'en værktøjet i det transformerede system.

Med funktionen **FN18: SYSREAD ID230 NR6** kan De fremskaffe afstanden fra den aktuelle position for kørselsområdegrænse for den positive værktøjsakse.

Med **M140 MB MAX** kan De kun frikøre i positiv retning .

Før **M140** defineres grundlæggende et værktøjs-kald med værktøjs-akse, ellers er kørselsretningen ikke defineret.



Pas på kollisionsfare!

Med aktiv kollisions-overvågning DCM, kører TNC'en værktøjet evt. kun til en kollision bliver konstateret og afvikler så NC-programmet derfra uden fejlmelding. Herved kan opstå bevægelser, der således ikke blev programmeret!

Undertrykke tastsystem-overvågning: M141

Standardforhold

TNC'en afgiver ved udbøjet taststift en fejlmelding, såsnart De vil køre en maskinakse .

Forhold omkring M141

TNC'en kører så også maskinakserne, når tastsystemet er udbøjet. Denne funktion er nødvendig, hvis De skriver en egen målecyklus i forbindelse med målecyklus 3, for igen at kunne frikøre tastsystemet efter udbøjningen med en positioneringsblok.



Pas på kollisionsfare!

Når De indsætter funktion M141, så skal De være opmærksom på, at De frikører tastsystemet i den rigtige retning.

M141 virker kun ved kørselsbevægelser med retlinie-blokke.

Virkning

M141 virker kun i den programblok, i hvilken M141 er programmeret.

M141 bliver virksom ved blok-start.



Slette modale programinformationer: M142

Standardforhold

TNC'en stiller modale programinformationer tilbage i følgende situationer:

- Vælg nyt program
- Udføre hjælpefunktionerne **M2**, **M30** eller blokken **END PGM** (afhængig af maskin-parameter 7300)
- Definere cyklus med værdier for grundforholdene påny

Forhold omkring M142

Alle modale programinformationer indtil grunddrejning, 3D-rotation og Q-parametre bliver tilbagesat.



Funktionen **M142** er ved et blokforløb ikke tilladt.

Virkning

M142 virker kun i den programblok, i hvilken M142 er programmeret.

M142 bliver virksom ved blok-start.

Slette grunddrejning: M143

Standardforhold

Grunddrejningen forbliver virksom så længe, indtil den bliver tilbagesat eller bliver overskrevet med en ny værdi.

Forhold omkring M143

TNC'en sletter en programmeret grunddrejning i NC-programmet.



Funktionen **M143** er ved et blokforløb ikke tilladt.

Virkning

M143 virker kun i den programblok, i hvilken M143 er programmeret.

M143 bliver virksom ved blok-start.

Løfte værktøjet automatisk op fra konturen ved et NC-stop: M148

Standardforhold

TNC'en standser alle kørselsbevægelser ved et NC-stop. Værktøjet bliver stående afbrydelsespunktet.

Forhold ved M148



Funktionen M148 skal være frigivet af maskinfabrikanten.

TNC'en kører værktøjet tilbage fra konturen med 0.1 mm i retning af værktøjs-aksen, hvis De i værktøjs-tabellen i kolonne **LIFTOFF** for det aktive værktøj har sat parameter **Y** (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180).

LIFTOFF virker i følgende situationer:

- Ved et af Dem udløst NC-stop
- Ved et af softwaren udløst NC-stop, f.eks. hvis en fejl optræder i drivsystemet
- Ved en strømafbrydelse Den afstand som TNC'en trækker sig efter en strømafbrydelse, fastlægger maskinproducenten i maskin-parameter 1160



Pas på kollisionsfare!

Pas på, at ved gentilkørsel til konturen, især ved krumme flader, kan opstå konturbeskadigelser. Frikør værktøjet før gentilkørslen!

Virkning

M148 virker så længe, indtil funktionen bliver deaktiveret med M149.

M148 bliver virksom ved blok-start, M149 ved blok-slut.



Undertrykke endekontaktmelding: M150

Standardforhold

TNC'en standser programafviklingen med en fejlmelding, når værktøjet i en positioneringsblok har forladt det aktive arbejdsrum. Fejlmeldingen bliver afgivet, før positioneringsblokken bliver udført.

Forhold med M150

Ligger endepunktet for en positioneringsblok med M150 udenfor det aktive arbejdsrum, så kører TNC'en værktøjet indtil grænsen for arbejdsrummet og fortsætter så programafviklingen uden fejlmelding.



Pas på kollisionsfare!

Pas på, at tilkørselsvejen på den efter M150-blokken programmerede position evt. kan forandre sig betydeligt!

M150 virker også på kørselsområdegrænsen, som De har defineret med MOD-funktionen.

M150 virker også, når De har funktionen håndhjulsoverlejring aktiv. TNC'en kører så værktøjet med den definerede maksimalværdi for håndhjulsoverlejring ikke helt så langt i retning af endekontakten.

Med aktiv kollisions-overvågning DCM, kører TNC'en værktøjet evt. kun til en kollision bliver konstateret og afvikler så NC-programmet derfra uden fejlmelding. Herved kan opstå bevægelser, der således ikke blev programmeret!

Virkning

M150 virker kun ved retlinieblokke og i programblokken, i hvilken M150 er programmeret.

M150 bliver virksom ved blok-start.

10.5 Hjælpe-funktioner for laser-skæremaskiner

Princip

For styring af lasereffekten afiver TNC'en over S-analog-udgang spændingsværdier. Med M-funktionerne M200 til M204 kan De under programafviklingen influere på laser effekten.

Indlæsning af hjælpe-funktioner for laser-skæremaskiner

Hvis De indlæser i en positionerings-blok en M-funktion for laser-skæremaskiner, så fører TNC'en dialogen videre og spørger efter de forskellige parametre i hjælpe-funktionen.

Alle hjælpe-funktioner for laser-skæremaskiner bliver virksomme ved blok-start.

Direkte udlæsning af programmeret spænding: M200

Forhold omkring M200

TNC'en afgiver den efter M200 programmerede værdi som en spænding V .

Indlæseområde: 0 til 9 999 V

Virkning

M200 virker indtil der med M200, M201, M202, M203 eller M204 bliver afgivet en ny spænding.

Spænding som en funktion af strækningen: M201

Forhold omkring M201

M201 afgiver spændingen afhængig af den tilbagelagte vej. TNC'en forøger eller formindsker den aktuelle spænding lineært på den programmerede værdi V.

Indlæseområde: 0 til 9 999 V

Virkning

M201 virker indtil, der med M200, M201, M202, M203 eller M204 afgives en ny spænding.



Spænding som funktion af hastigheden: M202

Forhold omkring M202

TNC'en afgiver spændingen som funktion af hastigheden. Maskinfabrikanten fastlægger i maskinparametre indtil tre kendelinier FNR., i hvilke spændingen bliver tilordnet tilspændings-hastigheden. Med M202 vælger De kendelinien FNR., frembragt af den af TNC'en udlæste spænding.

Indlæseområde: 1 til 3

Virkning

M202 virker indtil, der med M200, M201, M202, M203 eller M204 bliver udlæst en ny spænding.

Udlæsning af spændingen som funktion af tiden (tidsafhængig rampe): M203

Forhold omkring M203

TNC'en afgiver spændingen V som en funktion af tiden TIME. TNC'en forøger eller formindsker den aktuelle spænding lineært i en programmeret tid TIME på den programmerede spændingsværdi V.

Indlæseområde

Spænding V: 0 til 9.999 Volt
Tid TIME: 0 til 1.999 sekunder

Virkning

M203 virker indtil, der med M200, M201, M202, M203 eller M204 afgives en ny spænding.

Udlæsning af spænding som funktion af tiden (tidsafhængig impuls): M204

Forhold omkring M204

TNC'en afgiver en programmeret spænding som en impuls med en programmeret varighed TIME.

Indlæseområde

Spænding V: 0 til 9.999 Volt
Tid TIME: 0 til 1.999 sekunder

Virkning

M204 virker indtil der med M200, M201, M202, M203 eller M204 afgives en ny spænding.



11

**Programmering:
Specialfunktioner**



11.1 Oversigt over specialfunktioner

TNC'en stiller for mange forskellige anvendelser følgende kraftfulde specialfunktioner til rådighed:

Funktion	Beskrivelse
Dynamisk kollisionsovervågning DCM med integreret spændejernsstyring (Software-Option)	Side 400
Globale program-indstillinger GS (software-option)	Side 419
Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)	Side 434
Vibrationsdæmpning ACC (Software-Option)	Side 445
Arbejde med tekstfiler	Side 459
Arbejde med snitdatatabeller	Side 464
Arbejde med frit definerbare tabeller	Side 470


Med tasten SPEC FCT og de relevante softkeys, har De adgang til de mest forskellige specialfunktioner i TNC'en. I de følgende tabeller får De en oversigt over, hvilke funktioner der er til rådighed.

Hovedmenu sprcialfunktioner SPEC FCT



► Vælg specialfunktioner

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Indsættelse af smarT.NC-UNIT's i Klartext-Dialog-Program	INDFØJE SMART- UNIT	Side 456
Funktioner for kontur- og punktbearbejdninger	KONTUR + PUNKT BEARB.	Side 397
Definere PLANE -funktion	TILT BEARBEJD. PLAN	Side 481
Definere forskellige klartext-funktioner	PROGRAM FUNKTIONER	Side 398
Anvende programmeringshjælp	PROGRAM- MERINGS HJÆLP	Side 399
Definere inddelingspunkt	INDSAT SEKTION	Side 156

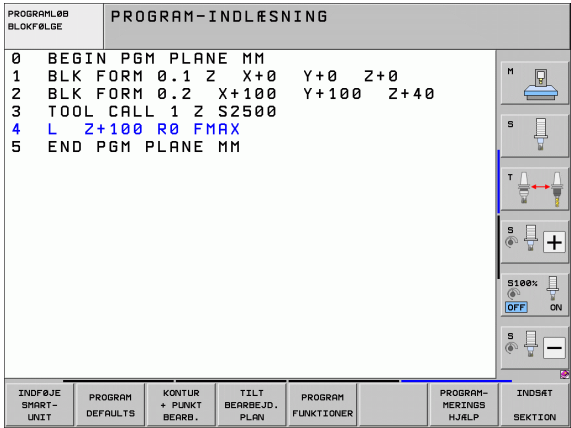

Menu programforlæg

PROGRAM
DEFAULTS



► Vælg menu programforlæg

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Råemne definering	BLK FORM	Side 112
Definere materiale	WMAT	Side 465
Definere globale zyklusparametre	GLOBAL DEF	Se bruger- håndbog cykler
Vælg nulpunkt-tabel	NULPUNKTS TABEL	Se bruger- håndbog cykler
Indlæs opspænding	WMAT	Side 415
Opspænding tilbagesæt	WMAT	Side 415

Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger

KONTUR
+ PUNKT
BEARB.► Vælg menu for funktioner for kontur- og
punktbearbejdning

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Definere enkel konturformel	CONTOUR DEF	Se bruger- håndbog cykler
Kald menuen for kompleks konturformel	KOMPLEKS KONTUR- FORMEL	Se bruger- håndbog cykler
Definere regelmæssigt bearbejdningsmønster	PATTERN DEF	Se bruger- håndbog cykler
Vælg punkt-fil med bearbejdningspositioner	SEL PATTERN	Se bruger- håndbog cykler

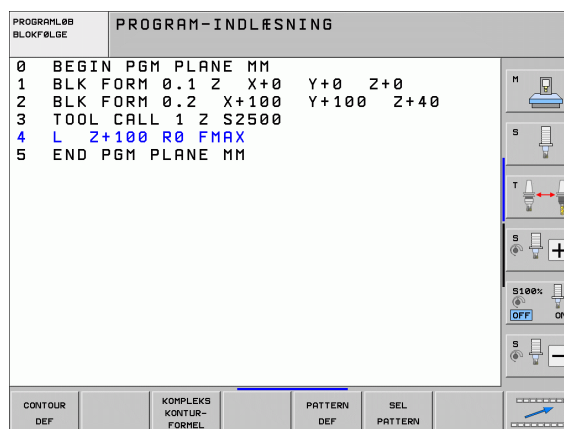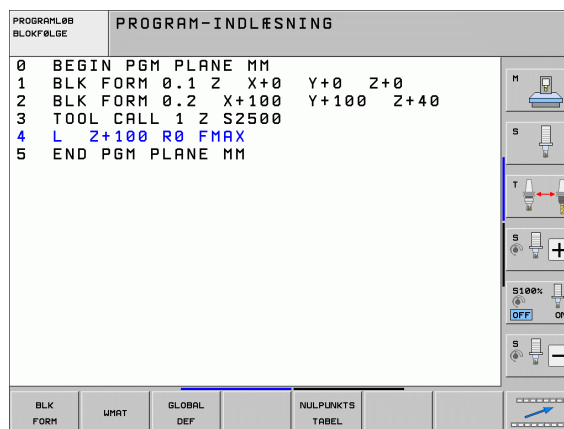

Menu funktioner for kontur- og punktbearbejdninger



KONTUR + PUNKT BEARB. ► Vælg menu for funktioner for kontur- og punktbearbejdning

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Vælg konturdefinition	SEL CONTOUR	Se bruger-håndbog cykler
Anvise konturbeskrivelse	DECLARE CONTOUR	Se bruger-håndbogen cykler
Definere kompleks konturformel	KONTUR FORMEL	Se bruger-håndbogen cykler

Definere forskellige klartext-funktioner

PROGRAM FUNKTIONER ► Vælg menu for definition af forskellige klartext-funktioner

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Definere positioneringsforhold for drejearker	FUNCTION TCPM	Side 503
Definere filfunktioner	FUNCTION FILE	Side 451
Definere programkald	TRANSFORM	Side 455
Definere koordinat-transformationer	TRANSFORM	Side 452
Definere string-funktioner:	STRING FUNKTIONER	Side 347

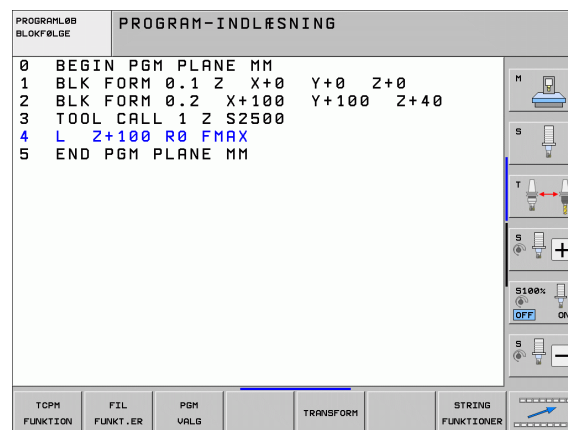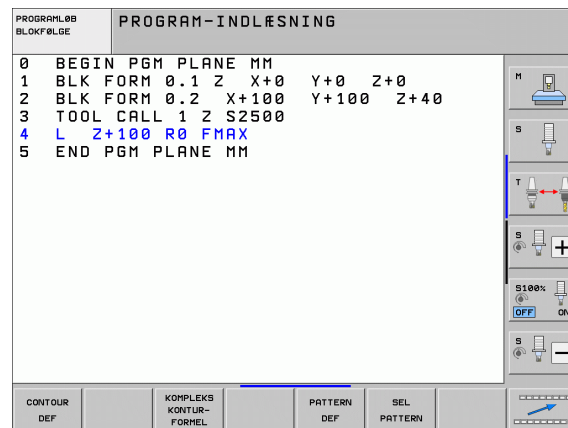


Menu programmeringshjælp

- PROGRAMMERINGS
HJÆLP

KONVERT.
PROGRAM
- Vælg menu for programmeringshjælp

► Vælg menu for forvandling/konvertering af filer

Funktion	Softkey	Beskrivelse
Struktureret program-konvertering FK efter H	KONVERTER FK→H STRUKTUR	Side 253
Ustruktureret program-konvertering FK efter H	KONVERTER FK→H LINEAR	Side 253
Generere et baglæns-program	KONVERTER PGM FWD REV	Side 446
Filtrere konture	KONVERTER [ikon]	Side 449

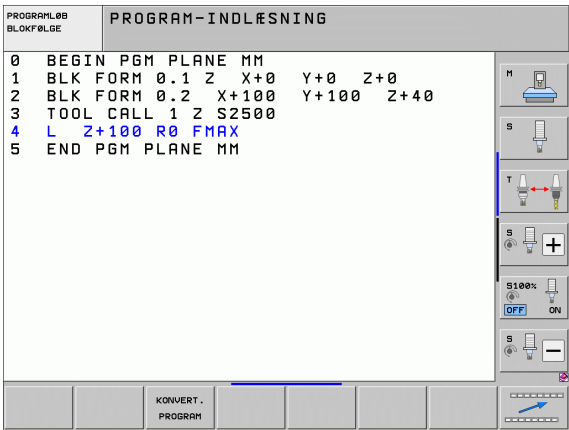

11.2 Dynamisk kollisionsovervågning (Software-Option)

Funktion



Den dynamiske kollisionsovervågning **DCM** (eng.: **D**ynamic **C**ollision **M**onitoring) skal af maskinfabrikanten være tilpasset til TNC'en og til maskinen. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Maskinfabrikanten kan definere vilkårlige objekter, som af TNC'en ved alle maskinbevægelser og også i program-testen bliver overvåget. Kommer to kollisionsovervågede objekter ned under en bestemt afstand til hinanden, afgiver TNC'en ved program-test og bearbejdningen en fejlmelding.

Det definerede kollisionslegeme kan TNC'en i alle maskindriftsarter og driftsarten program-test fremstille grafisk (se "Grafisk fremstilling af beskyttelsesrummet (FCL4-Funktion)" på side 404).

TNC'en overvåger også det aktive værktøj med den i værktøjstabellen indførte længde og indførte radius for kollision (forudsat et cylindrisk værktøj). TNC overvåger også niveauet værktøj som defineret i værktøjs-tabellen, og sætter også disse overensstemmelse hermed.

Såfremt De for det pågældende værktøj definerer en egen bærekinematik incl. en kollisionskrop-beskrivelse og tildelt værktøjet i spalten KINEMATIC i værktøjs-tabellen, overvåger TNC'en også denne værktøjsholder (se "Værktøjsholder-kinematik" på side 190).

Herudover kan De også integrere enkle spændejern i kollisionsovervågningen (se "Spændejernsovervågning (software-option DCM)" på side 406).



Vær opmærksom på følgende begrænsninger:

- DCM hjælper til at reducere kollisionsfaren. TNC kan dog ikke tilgodese alle konstellationer i driften
- Kollisioner af definerede maskinkomponenter og værktøjet med emnet bliver ikke opdaget af TNC'en
- DCM kan kun beskytte maskinkomponenter mod kollision, som maskinfabrikanten har defineret rigtigt vedrørende mål og position i maskin-koordinatsystemet
- TNC'en kan så kun overvåge værktøjet, når der i værktøjs-tabellen er defineret en **positiv værktøjs-radius**. Et værktøj med radius 0 (kommer oftest i brug ved boreværktøjer) kan TNC'en ikke overvåge og afgiver derfor en tilsvarende fejlmelding..
- TNC'en kan kun overvåge værktøjer, for hvilke De har defineret en **positiv værktøjs-længde**.
- Ved start af en testesystem-Cyklus, overvåger TNC'en ikke mere tastestift-længden og tastekugle-diameteren, så De også kan taste indenfor kollisionskroppen.
- Ved bestemte værktøjer (f.eks. ved målehoveder) kan den kollisionsforårsagende diameter være større end det med værktøjs-korrekturdata definerede mål
- Funktionen håndhjulsoverlejring (M118 og globale programindstillinger) er i forbindelse med kollisionsovervågning kun mulig i standset tilstand (STIB blinker). For at kunne bruge M118 uden begrænsninger skal De fravælge DCM enten med softkey i menuen **kollisionsovervågning** (DCM), eller aktivere en kinematik uden kollisionskrop (CMOs)
- Ved cyklerne for "gevindboring uden kompenserende patron" fungerer DCM så kun, når pr. MP7160 den eksakte interpolation af værktøjsaksen med spindelen er aktiveret



Kollisionsovervågning i de manuelle driftsarter

I driftsarterne **manuel** eller **e1. håndhjul** standser TNC'en en bevægelse, når to kollisionsovervågede objekter underskrider en afstand til hinanden på 3 til 5 mm. I dette tilfælde viser TNC'en en fejlmelding, i hvilken begge de kollisionsforårsagende legemer er nævnt.

Hvis De har valgt billedskærm-opdelingen således, at til venstre positioner og til højre kollisionslegemer bliver fremstillet, så farver TNC'en yderligere de kolliderende kollisions-legemer med rødt



Efter visning af kollisionsadvarslen er en maskinbevægelse med retningstaste eller håndhjul kun mulig, når bevægelsen forstørre afstanden til kollisionslegemet, altså eksempelvis ved tryk på den modsatte akse-retningstaste.

Bevægelser der formindsker afstanden eller lader lig med, er ikke tilladt, så længe kollisionsovervågningen er aktiv.

Deaktivere kollisionsovervågning:


Hvis De af pladsgrunde skal formindsker afstanden mellem kollisionsovervågede objekter, skal kollisionsovervågningen deaktiveres.



Kollisionsfare!

Når De har deaktiveret kollisionsovervågningen, blinker i driftsart-linien symbolet for kollisionsovervågning (se efterfølgende tabel).

Funktion	Symbol
Symbolet, som i driftsart-linien blinker, når kollisionsovervågningen ikke er aktiv.	

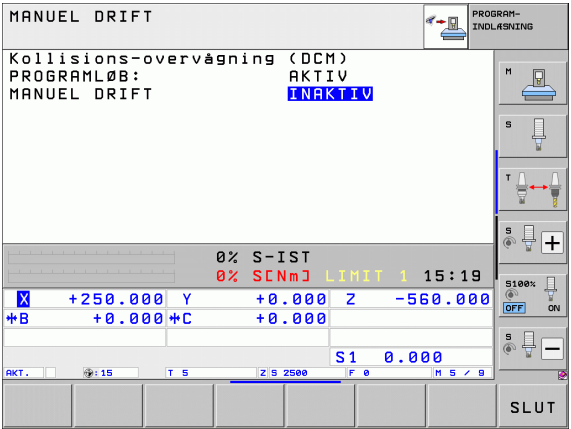

► Evt. Omskifte softkey-liste



► Vælg menuen for deaktivering af kollisionsovervågning:



► Vælg menupunkt **Manuel drift**

► Deaktivere kollisionsovervågning: Tryk tasten ENT, symbolet for kollisionsovervågning i driftsart-linien blinker

► Køres akser manuelt, pas på kørselsretningen

► Aktivere kollisionsovervågningen igen: Tryk tasten ENT

Kollisionsovervågning i automatikdrift



Funktionen håndhjulsoverløjring med M118 er i forbindelse med kollisionsovervågning kun mulig i standset tilstand (STIB blinker).

Når kollisions-overvågningen er aktiv, viser TNC'en i positions-displayet symbolet .

Når De har deaktiveret kollisionsovervågningen, så blinker symbolet for kollisionsovervågning i driftsart-linien.



Pas på kollisionsfare!

Funktionerne M140 (se "Kørsel væk fra konturen i værktøjsakse-retning: M140" på side 388) og M150 (se "Undertrykke endekontaktmelding: M150" på side 392) fører evt. til ikke programmerede bevægelser når ved afviklingen af denne funktion når TNC'en erkender en kollision!

TNC'en overvåger bevægelser blokvis, afgiver altså en kollisionsadvarsel i den blok, der ville forårsage en kollision og afbryder programafviklingen. En tilspændingsreducering som ved manuel drift finder generelt ikke sted.



Grafisk fremstilling af beskyttelsesrummet (FCL4-Funktion)


Med taste billedskærm-opdeling kan De lade vise det på Deres maskine definerede maskinfaste kollisionslegme og kalibrerede spændejern tredimensionalt (se "Programafvikling blokfølge og programafvikling enkeltblok" på side 90).

Pr. softkey kan De vælge mellem forskellige billedefunktioner:

Funktion	Softkey
Omskiftning mellem trådmodel og volumenbillede	
Omskiftning mellem volumenbillede og transparent billede	
Indblænding/udblænding af koordinatsystemet, der opstår ved transformeringer i kinematikbeskrivelsen	
Funktioner for drejning, rotering og zoom	

De kan også betjene 3D-liniegrafikken med musen. Følgende funktioner står til rådighed:

- For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen. Efter at De har sluppet den højre musetaste, orienterer TNC'en emnet i den definerede opretning
- For at forskyde den fremstillede model: Hold den midterste muse-taste, hhv. muse-hjulet trykket og flyt musen. TNC'en forskyder modellen i den pågældende retning. Efter at De har sluppet den midterste musetaste, forskyder TNC'en modellen til den definerede position
- For at zoome et bestemt område med musen: Med trykket venstre muse-taste markeres det firkantede zoom-område, De kan forskyde zoomområdet både horisentalt og vertikalt med bevægelse med musen. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørrer TNC'en emnet på den definerede område
- For hurtigt at zoome ud- og ind med musen: Drej musehjulet frem hhv. tilbage
- Dobbeltklik med den højre musetast: Standardvalg

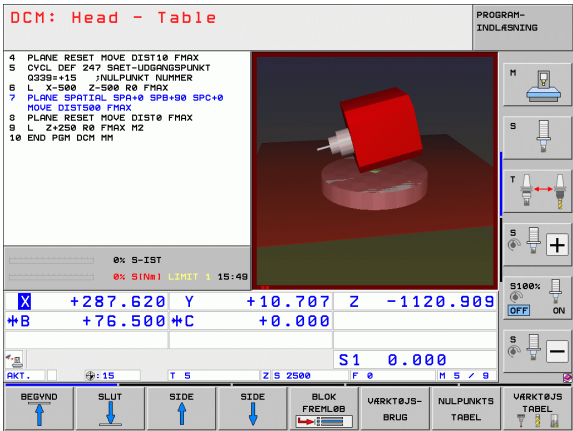

Kollisionsovervågning i driftsart program-test

Anvendelse

Med denne funktion kan de allerede før afviklingen gennemføre en kollisionskontrol.

Forudsætninger



For at kunne gennemføre en grafisk simuleringstest, skal maskinfabrikanten have frigivet denne funktion.

Gennemføre kollisionstest



Henføringsskridtet for kollisionstesten fastlægger De i MOD-funktionen råemne i arbejdsrummet (se "Fremstille råemne i arbejdsrummet" på side 671)!



► Vælg driftsart program-test

► Vælg programmet, som De vil kontrollere for kollisioner



► Vælg billedskærm-opdeling PROGRAM+KINEMATIK eller KINEMATIK



► Omskift softkeyliste to gange



► Sæt kollisionskontrol på IND



► Tilbagestil softkeyliste to gange




► Start program-test

Pr. softkey kan De også vælge mellem forskellige billedmodi:

Funktion	Softkey
Omskiftning mellem trådmodel og volumenbillede	
Omskiftning mellem volumenbillede og transparent billede	
Indblænding/udblænding af koordinatsystemet, der opstår ved transformeringer i kinematikbeskrivelsen	
Funktioner for drejning, rotering og zoom	

Musebetjening. (se "Grafisk fremstilling af beskyttelsesrummet (FCL4-Funktion)" på side 404)

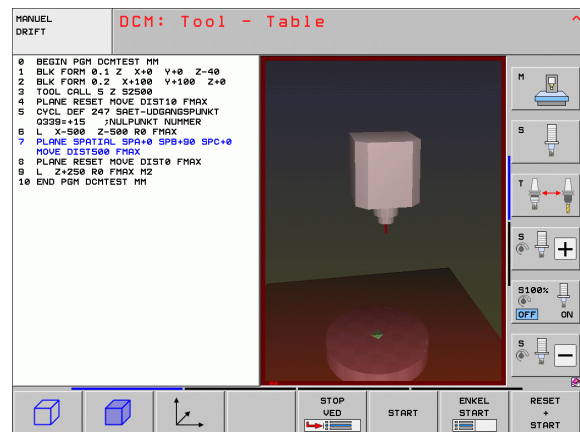

11.3 Spændejernsovervågning (software-option DCM)

Grundlaget



For at kunne bruge spændejernsovervågningen, skal maskinfabrikanten have defineret tilladte placeringspunkter i kinematikbeskrivelsen Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Deres maskine skal råde over et kontakt tasteresystem for emne-opmåling, ellers kan De ikke placere spændejern på maskinen.

Med spændejernstyringen i manuel drift kan De placere simple spændejern i maskinens arbejdsområde, for at realisere en kollisionsovervågning mellem værktøj og spændejern.

For at kunne placere spændejern er flere arbejdsskridt krævet:

■ Modellere spændejernsskabelon

HEIDENHAIN stiller på HEIDENHAIN-Website spændejernsforlæg som skruestik eller bakkepatron i et spændejernsbibliotek til rådighed (se "Spændejernsskabeloner" på side 407), som blev fremstillet med en PC-software (KinematicsDesign).

Maskinfabrikanten kan modellere yderligere spændejernsskabeloner og stille til rådighed for Dem. Spændejernsskabeloner besidder filendelsen **cft**

■ Parametrisere spændejern: FixtureWizard


Med FixtureWizard (fixture = engl.: spændeindretning) definerer De de nøjagtige mål for spændejern ved parametrisering af spændejernsskabelonen. FixtureWizard står til rådighed indenfor spændejernstyringen i TNC'en og genererer et spændejern der kan placeres med konkrete mål som De skal definere (se "Parametrisere spændejern: FixtureWizard" på side 407). Placerbare spændejern besidder filendelsen **cfx**

■ Placere spændejern på maskinen

I en interaktiv menu fører De TNC'en gennem det egentlige indmålingsforløb. Kalibreringsforløbet består i det væsentlige i udførsel af forskellige tast-funktioner på spændejern og indlæsningen af variable størrelser som eksempelvis bakkeafstanden på en skruestik (se "Placere spændejern på maskinen" på side 409)

■ Kontrollere positionen på det kalibrerede spændejern

Efter at De har placeret spændejern kan De med TNC'en om nødvendigt lade fremstille et måleprogram, med hvilket De Akt.-positionen for det placerede spændejern kan lade kontrollere med Sollpositionen. TNC'en afgiver ved for store afvigelser mellem Soll- og Akt.-position en fejlmelding (se "Kontrollere positionen af det kalibrerede spændejern" på side 411)

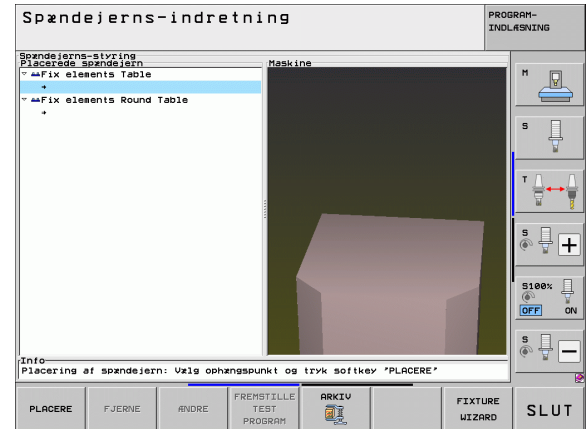

Spændejernsskabeloner

HEIDENHAIN stiller forskellige spændejernsskabeloner til rådighed i et spændejernsbibliotek. Sæt Dem venligst om nødvendigt i forbindelse med HEIDENHAIN (e-mail-adresse: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) eller maskinfabrikanten.

Parametrisere spændejern: FixtureWizard


Med FixtureWizard fremstiller De fra en spændejernsskabelon et spændejern med eksakte mål. Spændejernsskabeloner for standard-spændejern stiller HEIDENHAIN til rådighed på sin Web-Site, evt. kan de også få spændejernsskabeloner fra maskinfabrikanten.



Før De starter FixtureWizard, skal De have spændejernsskabelonen der skal parametriseres kopieret til TNC'en!



- ▶ kald spændejernsstyring
- ▶ Starte FixtureWizard: TNC'en åbner menuen for parametrisering af spændejernsskabeloner
- ▶ Vælg spændejernsskabelon: TNC'en åbner vinduet for valg af en spændejernsskabelon (filer med filendelsen **CFI**) TNC'en viser et pre-view, når gråfeltet står på en **CFI**-fil.
- ▶ Med musen vælges spændejernsskabelonen, som De vil parametrisere, bekræft med tasten **åbne**
- ▶ Indlæs alle i venstre vindue fremstillede spændejernsparametre, flyt cursoren med piltasten til det næste indlæsefelt. TNC'en aktualiserer efter indlæsning af værdien 3D-billedet af spændejernnet i vinduet nederst til højre. Såfremt til rådighed, viser TNC'en i vinduet øverst til højre et hjælpebillede, der grafisk fremstiller spændejernsparameteren der skal indlæses
- ▶ Indlæs navnet på det parametriserede spændejern i indlæsefeltet **udlæsefil** og bekræft med kontakten **generere fil**. Indlæsning af en filendelse (**CFI** for parametriseret spændejern) er ikke nødvendig
- ▶ Afslutte FixtureWizard

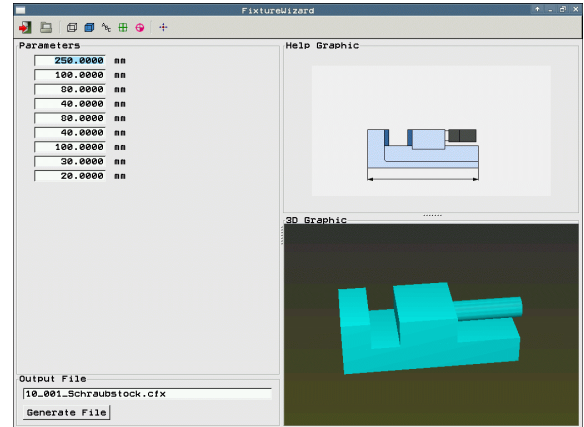

Bruge FixtureWizard

Brugen af FixtureWizard sker primært med musen. Billedskærm-opdelingen kan De ved at trække skillelinien indstille så at, **parameteren, hjælpebillede** og **3D-grafik** bliver fremstillet af TNC'en i den af Dem foretrukne størrelse.

Fremstillingen af **3D-grafikken** kan De ændre som følger:

- Modellen forstørre/formindske:
Drejning af muse-hjulet forstørrer eller formindsker modellen
- Forskyde modellen:
Tryk på muse-hjulet og samtidig bevægelse af musen forskyder modellen
- Dreje modellen:
Hold højre muse-taste trykket og samtidig bevægelse af musen drejer modellen

Herudover står ikoner til rådighed, som udfører følgende funktioner ved klik:

Funktion	Ikon
Afslutte FixtureWizard	
Vælg spændejernsskabelon (filer med filendelsen CFT)	
Omskiftning mellem trådmodel og volumenbillede	
Omskiftning mellem volumenbillede og transparent billede	
Vise/udblænde betegnelserne for de i spændejern definerede kollisionslegemer	
Vise/udblænde de i spændejern definerede testpunkter (ingen funktion i ToolHolderWizard)	
Vise/udblænde de i spændejern definerede opmålingspunkter (ingen funktion i ToolHolderWizard)	
Genfremstille udgangsposition af 3D-billede	



Placere spændejern på maskinen



Før De placerer et spændejern, indvæksles tastsystemet!



PLACERE

- ▶ kald spændejernsstyring
- ▶ Vælg spændejern: TNC'en åbner menuen for spændejernsvalg og viser i venstre vindue alle i det aktive bibliotek disponible spændejern. Så snart De har valgt et spændejern, viser TNC'en i højre vindue en grafisk visning, som viser at det rigtige spændejern er valgt. Spændejern besidder filendelsen **CFX**
- ▶ Vælg i venstre vindue pr. mus eller pr. piltaste et spændejern. TNC'en viser i højre vindue en forsmag på det valgte spændejern

VIDERE

- ▶ Overtage spændejern: TNC'en fremskaffer den nødvendige **målerækkefølge** og viser disse i venstre vindue. I højre vindue viser TNC'en spændejernet. Målepunkter er på spændejernet markeret med et farvet henføningspunkt-symbol Yderligere viser en nummerering, i hvilken rækkefølge De skal måle spændejernet

START
MANUELT
MÅLE

- ▶ Starte indmåleforløb: TNC'en viser en softkeyliste med tilladte tast-funktioner for det pågældende måleforløb



- ▶ Vælg nødvendige tast-funktioner: TNC'en befinder sig i menuen for manuel tastning. Beskrivelse af tast-funktionen: Se "Oversigt", side 594

- ▶ Ved enden af tastforløbet viser TNC'en på billedskærmen de fremskaffede måleværdier

VIDERE

- ▶ Overtage måleværdier: TNC'en afslutter kalibreringsforløbet, afkrydser disse i målerækkefølgen og sætter det lyse felt på den følgende opgave

OVERTAG
VÆRDI

- ▶ Hvis der i det pågældende spændejern er krævet en værdiindlæsning, indblænder TNC'en i nederste del af billedskærmen et indlæsefelt. Efterspurgte værdi, f.eks. Indlæs spændvidden for en skruestik, og bekræft med softkey OVERTAGE VÆRDI

FÆRDIG-
FREMSTILLE

- ▶ Når alle kalibreringsopgaver er afkrydset af TNC'en: Afslut med softkey AFSLUT kalibreringsforløbet



Målerækkefølgen er fastlagt i spændejernsskabelonen. De skal gennemløbe målerækkefølgen skridt for skridt fra oven og nedefter.

Ved flere ganges opspændinger skal hvert spændejern placeres separat.



Ændre spændejern



Det er kun indlæsning af værdier der kan ændres. Positionen af spændejernnet på maskinbordet kan ikke senere ikke mere korrigeres. Hvis De ændrer positionen af spændejernnet, så skal det fjernes og placeres påny!



- ▶ kald spændejernsstyring
- ▶ Med musen eller med piltasterne vælges spændejernnet, som De vil ændre: TNC'en markerer det valgte spændejern i maskinbilledet farvet



- ▶ Ændre det valgte spændejern: TNC'en viser i vinduet **målerækkefølge** spændejernsparameteren, som De kan ændre
- ▶ Bekræft fjernelse med softkey JA eller afbrydelse med softkey NEJ

Fjerne spændejern



Pas på kollisionsfare!

Hvis De fjerner et spændejern, så overvåger TNC'en ikke mere dette spændejern også hvis det endnu er opspændt på maskinbordet!



- ▶ kald spændejernsstyring
- ▶ Med musen eller med piltasterne vælges spændejernnet, som De vil fjerne: TNC'en markerer det valgte spændejern i maskinbilledet farvet



- ▶ Fjerne det valgte spændejern
- ▶ Bekræft fjernelse med softkey JA eller afbrydelse med softkey NEJ

Kontrollere positionen af det kalibrerede spændejern

For at kontrollere kalibrerede spændejern, kan De lade TNC'en generere et kontrolprogram. Kontrolprogrammet skal De afvikle i driftsarten blokfølge. TNC'en taster hermed kontrolpunkter, som er fastlagt af designeren af spændejern og vurderer disse Resultatet af kontrollen får De som en protokol på billedskærmen og som en protokolfil.




TNC'en gemmer testprogrammet grundlæggende altid i biblioteket **TNC: System\Fixture\TpCheck_PGM**.



- kald spændejernsstyring



- I vinduet **placerede spændejern** markeres spændejern der skal kontrolleres med musen: TNC'en fremstiller det markerede spændejern i 3D-billedet med en anden farve
- Starte dialog for fremstilling af kontrolprogrammet: TNC'en åbner vinduet for indlæsning af **kontrolprogram-parameteren**
- **Manuel positionering:** Fastlæg, om De vil positionere tastsystemet manuelt eller automatisk mellem de enkelte kontrolpunkter:
 - 1:** Manuel positionering; De skal køre til hvert kontrolpunkt med akseretnings-tasterne og bekræfte måleforløbet med NC-start
 - 0:** Kontrolprogrammet kører fuldautomatisk, efter at De har forpositioneret tastsystemet manuelt i sikker højde
- **Tilspænding måle:**
Tastsystem tilspænding i mm/min for måleforløbet. Indlæseområde 0 til 3000
- **Tilspænding forpositionering:**
Positioneringstilspænding i mm/min for kørsel til de enkelte målepositioner. Indlæseområde 0 til 99999.999

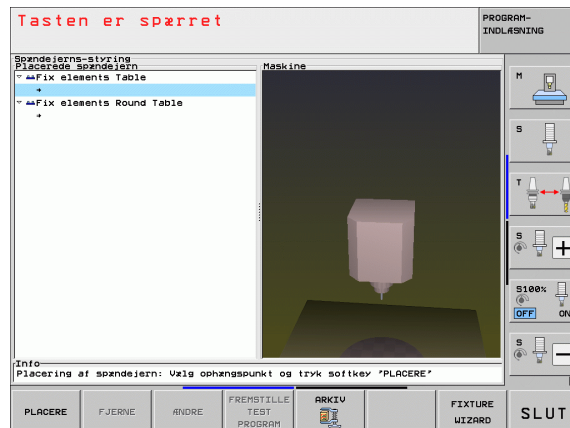



- ▶ **Sikkerheds-afstand:**
Sikkerheds-afstand til målepunkt, som TNC'en skal indeholde ved forpositionering. Indlæseområde 0 til 99999.9999
- ▶ **Tolerance:**
Maksimalt tilladte afvigelse mellem Soll- og Akt.-position for de pågældende kontrolpunkter. Indlæseområde 0 til 99999.999 Overskrider et kontrolpunkt tolerancen, afgiver TNC'en en fejlmelding
- ▶ **Værktøjsnummer/værktøjsnavn:**
Værktøjs-nummer eller -navn på tastsystemet. Indlæseområde 0 til 30000.9 ved talindlæsning, maksimalt 16 tegn ved indlæsning af navn. Ved indlæsning af navn indlæses værktøjs-navnet mellem anførselstegn
- ▶ Bekræfte indlæsning: TNC'en fremstiller kontrolprogrammet, viser navnet på kontrolprogrammet i et overblændingsvindue og spørger, om De vil afvikle kontrolprogrammet
- ▶ Svar med NEJ, hvis De vil afvikle kontrolprogrammet senere, med JA, hvis De vil afvikle kontrolprogrammet straks
- ▶ Hvis De har bekræftet med JA skifter TNC'en til driftsarten blokfølge og vælger automatisk det fremstillede kontrolprogram
- ▶ Starte kontrolprogram: TNC'en kræver af Dem, at tastsystemet forpositioneres manuelt således, at det står på sikker højde. Følg anvisningerne i overblændingsvinduet
- ▶ Starte måleforløb: TNC'en kører til hvert kontrolpunkt efter hinanden. De lægger hermed pr. softkey positioneringsstrategien fast. Bekræft altid med NC-start
- ▶ Ved enden af kontrolprogrammet viser TNC'en et overblændingsvindue med afvigelserne fra Soll-positionen Ligger et kontrolpunkt udenfor tolerancen, så afgiver TNC'en en fejlmelding i overblændingsvinduet.



Styre opspændinger

Opmålte spændejern kan De med arkiv-funktionen sikre og genfremstille. Denne funktion er specielt for nulpunkt-spændesystemer til stor hjælp og accelererer opretningsforløbet betragteligt.

Funktion til forvaltning af opspænding

Følgende funktioner står til rådighed for styring af opspændinger:

Funktion	Softkey
Sikre opspænding	
Indlæse gemt opspænding	
Kopiere gemt opspænding	
Omdøbe gemt opspænding	
Slette gemt opspænding	



Sikre opspænding



- ▶ Evt. kald spændejernsstyring
- ▶ Med piltasten vælges det spændejern, som De vil sikre



- ▶ Vælg arkivfunktion: TNC'en indblænder et vindue og viser allerede gemte opspændinger



- ▶ Sikre et aktivt spændejern i et arkiv (ZIP-fil): TNC'en indblænder et vindue, i hvilket De kan definere arkivnavnet
- ▶ Indlæs det ønskede filnavn og bekræft med softkey JA: TNC'en gemmer ZIP-arkivet i en fast arkivmappe (**TNC:\system\Fixture\Archive**)

Indlæs manuelt opspænding



- ▶ Evt. kald spændejernsstyring
- ▶ Vælg evt. med piltasterne ophængningspunktet på hvilket De vil genfremstille en gemt opspænding



- ▶ Vælg arkivfunktion: TNC'en indblænder et vindue og viser allerede gemte opspændinger

- ▶ Med piltasterne vælges opspændingen, som De vil genfremstille



- ▶ Indlæs den valgte opspænding: TNC'en aktiverer den valgte opspænding og viser det i opspændingen indeholdte spændejern grafisk



Hvis De vil genfremstille opspændingen på et andet ophængningspunkt, så skal De bekræfte det pågældende dialogspørgsmål fra TNC'en med softkey JA.

Indlæs programstyret opspænding

Sikker opspænding kan de også programmerstyret aktiverer og deaktiverer. Gå frem som følger:

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg gruppe PROGRAM + INDDEL.
-  ▶ Videreskrifte softkey-lister
-  ▶ Angiv sti- og fil-navn til det gemte spændejern, bekræft med tasten ENT



Gemte opspændinger befinder sig standardmæssig i fortegnelsen **TNC:\system\Fixture\Archive**.

Bemærk, at den indlæste opspænding også er sikret med den aktive kinematik.

Bemærk, at ved automatisk aktivering af en opspænding, er ingen andre opspændingsmidler aktiv, hvis det er nødvendigt anvend funktionen **FIXTURE SELECTION RESET**.

Opspændingen kan De også aktiverer via Palette-tabel i kolonne **FIXTURE**.

Programstyret opspænding deaktiver

En aktiv opspænding kan de programstyret deaktiverer. Gå frem som følger:

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg gruppe PROGRAM + INDDEL.
-  ▶ Skift af softkey-lister
-  ▶ Vælg funktion for tilbagesætning, bekræft med tasten END

Eksempel: NC-blok

```
13 SEL FIXTURE "TNC:\SYSTEM\FIXTURE\F.ZIP"
```

Eksempel: NC-blok

```
13 FIXTURE SELECTION RESET
```



11.4 Værktøjsholder-styring (software-option DCM)

Grundlaget



Maskinfabrikanten skal have tilpasset TNC'en for denne funktion, vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Analogt til spændejernsovervågning kan De også integrere værktøjsholderen med i kollisionsovervågningen.

For at kunne aktivere værktøjsholderen for kollisionsovervågningen, er flere arbejdsskridt krævet:

■ Modellere værktøjsholderen

HEIDENHAIN stiller på HEIDENHAIN-Website værktøjsholdermodeller, som er fremstillet med en PC-software (KinematicsDesign). Maskinfabrikanten kan modellere yderligere værktøjsholdermodeller og stille til rådighed for Dem. Spændejernsmodeller har filendelsen **cft**

■ Parametrisere værktøjsholder: ToolHolderWizard

Med ToolHolderWizard (toolholder = engl.: værktøjsholder) definerer De de nøjagtige mål på holderen ved parametrisering af værktøjsholdermodellen. ToolHolderWizard kalder De fra værktøjs-tabellen, hvis du ønsker at tildele værktøjsholder-kinematik til et værktøj. Parametriserede værktøjsholder har filendelsen **cft**

■ Aktivere værktøjsholder

I værktøjs-tabellen TOOL.T anviser De et værktøj i spalten **KINEMATIC** den ønskede værktøjsholder (se "Anvise holderkinematik" på side 190)

Værktøjsholder-modeller

HEIDENHAIN stiller forskellige værktøjsholder- modeller til rådighed. Sæt Dem venligst om nødvendigt i forbindelse med HEIDENHAIN (e-mail-adresse: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) eller maskinfabrikanten.



Parametrisere værktøjsholder: ToolHolderWizard

Med ToolHolderWizard fremstiller De ud fra en værktøjsholder-model en værktøjsholder med eksakte mål. Modeller herfor stiller HEIDENHAIN til rådighed, evt. får De også værktøjsholder-modeller fra maskinfabrikanten.



Før De starter ToolHolderWizard, skal De have værktøjsholder-modellen der skal parametriseres kopieret til TNC'en!

For at anvise et værktøj en holderkinematik, går De frem som følger:

► Vælg en vilkårlig maskin-driftsart



- Vælg værktøjs-tabel: Tryk softkey VÆRKTØJS TABEL



- Sæt softkey EDITERING på "IND"



- Vælg sidste softkeyliste



- Indblænd listen over kinematik der er til rådighed: TNC'en viser alle holderkinematik'er (.TAB-Dateien) og alle allerede af Dem parametriserede værktøjsholder- kinematik'er (.CFX-Dateien)



- Kalde ToolHolderWizard



- Vælg spændejernsmodel: TNC'en åbner vinduet for valg af en værktøjsholder-model (filer med filendelsen **CFT**)

- Med musen vælges værktøjsholder-modellen, som De vil parametrisere, bekræft med tasten **åbne**

- Indlæs alle i venstre vindue fremstillede parametre, flyt cursoren med piltasten til det næste indlæsefelt. TNC'en aktualiserer efter indlæsning af værdien 3D-billedet af værktøjsholderen i vinduet nederst til højre. Såfremt til rådighed, viser TNC'en i vinduet øverst til højre et hjælpebillede, der grafisk fremstiller parameteren der skal indlæses


- Indlæs navnet på den parametriserede værktøjsholder i indlæsefeltet **udlæsefil** og bekræft med kontakten **generere fil**. Indlæsning af en filendelse (**CFX** for parametriseret spændejern) er ikke nødvendig

- Afslutte ToolHolderWizard



Betjene ToolHolderWizard

Betjeningen af ToolHolderWizard er identisk med betjeningen af FixtureWizards: (se "Brug FixtureWizard" på side 408).

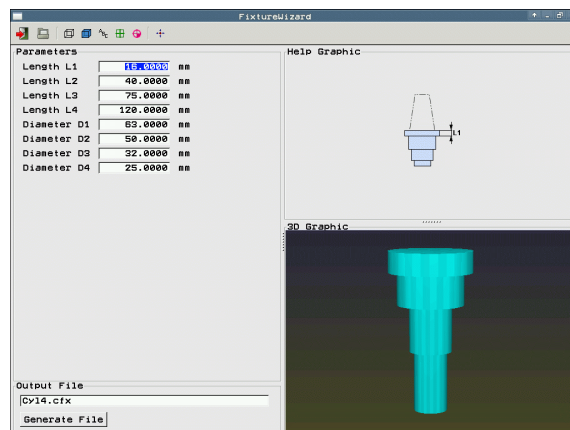

Fjerne værktøjsholder



Pas på kollisionsfare!

Hvis De fjerner en værktøjsholder, så overvåger TNC'en ikke mere denne holder også hvis det endnu er opspændt i spindlen!

- Slet navnet på værktøjsholderen fra spalten KINEMATIC i værktøjstabellen TOOL.T.

11.5 Globale program-indstillinger (software-option)


Anvendelse

Funktionen **globale programindstillinger**, som især kommer i brug i storformbygning, står til rådighed i programafviklings-driftsarten og i MDI-drift. De kan hermed definere forskellige koordinat-transformationer og indstillinger, som globalt og overlappet virker for det altid valgte NC-program, uden at De herfor skal ændre NC-programmet.

De kan globale programindstillinger også midt i programmet aktivere hhv. deaktivere, såfremt De har afbrudt programafviklingen (se "Afbryde en bearbejdning" på side 635). TNC'en tilgodeser straks værdierne defineret af Dem, efter at De har startet NC-programmet igen, evt. kører styringen med gentilkørselsmenuen til den nye position (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

Følgende globale programindstillinger står til rådighed:

Funktioner	Icon	Side
Grunddrejning		Side 424
Udskifte akser		Side 425
Yderligere, additiv nulpunkt-forskydning		Side 426
Overlappet spejling		Side 426
Spærring af akser		Side 427
Overlappet drejning		Side 427
Definition af en globalt gyldig tilspændingsfaktor		Side 427
Definition af en håndhjuls-overlejring, også i virtuel akseretning VT		Side 428
Definition af Limit-plan, grafisk understøttet		Side 430

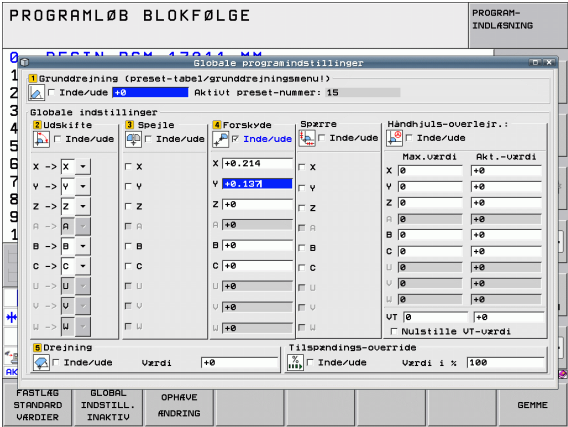



Når De har anvendt funktionen **M91/M92** (kørsel til maskinfaste positioner) i Deres NC-program, så må De ikke anvende følgende globale programindstillinger.

- Ombyt akse i den akse, i hvilken den maskinfaste position tilkøres
- Spærre akse:

Look Ahead-funktionen **M120** kan De så anvende, når De har aktiveret de globale programindstillinger før starten af programmet. Så snart De med aktiv **M120** midt i programmet ændrer globale programindstillinger, afgiver TNC'en en fejlmelding og spærre den videre afvikling.

Med aktiv kollisionsovervågning DCM kan De kun køre med håndhjuls-overløjring, hvis De har afbrudt bearbejdnings-programmet med eksternt stop.

TNC'en fremstiller alle akser, som på Deres maskine ikke er aktive, med gråt i formularen.

Forskydningsværdier og værdier for håndhjuls-overløjringen i formularen defineres grundlæggende i måleenheden mm, vinkelangivelser ved drejninger i grader.

Tekniske forudsætninger



Funktionen **globale programindstillinger** er en software-option og skal være frifivet af maskinfabrikanten.

Maskinproducenten kan stille funktioner til rådighed, med hvilken De programstyret kan sætte og tilbagesætte globale programindstillinger f.eks. M-funktioner eller producent-Cykler. Via Q-parameter-funktionen kan de forespørge Status af Globalen Programmeinstellung GS (se "FN 18: SYS-DATUM READ: Læse systemdata" på side 332).

For at kunne bruge funktionen håndhjuls-overlæjring komfortabelt, anbefaler HEIDENHAIN brugen af håndhjulet HR 520 (se "Kørsel med elektroniske håndhjul" på side 559). Valget af den virtuelle værktøjsakse er mulig direkte med HR 520.

Håndhjulet HR 410 er grundlæggende også anvendelig, men maskifabrikanten skal så belægge en funktionstaste på håndhjulet for valg af den virtuelle akse og udprogrammere den i sit PLC-program.



For at kunne bruge alle funktioner ubegrænset, skal følgende maskin-parametre være fastlagt:

- **MP7641, Bit 4 = 1:**
Tillade valg af den virtuelle akse på HR 420
- **MP7503 = 1:**
Kørsel i aktiv værktøjsakseretning aktivt i driftsart manuel og ved en program-afbrydelse
- **MP7641, Bit 9 = 1:**
Svingtilstand af automatikdrift overføres automatisk i funktionen **Aksekørsel under en program-afbrydelse**
- **MP7641, Bit 10 = 1:**
Tillade 3D-korrektur med aktivt transformeret bearbejdningsplan og aktiv M128 (TCPM)



Funktion aktivere/deaktivere



Globale programindstillinger forbliver aktive så længe, indtil De af Dem igen manuelt bliver tilbagesat. Maskinproducenten kan stille funktioner til rådighed, med hvilken De også programstyret kan sætte og tilbagesætte globale programindstillinger.

TNC'en viser i positions-displayet symbolet , hvis en global programindstilling er aktiv.

Hvis De med fil-styringen vælger et program, afgiver TNC'en en advarsel, når globale programindstillinger er aktive. De kan så pr. softkey ganske enkelt kvittere meldingen eller kalde formularen direkte, for at foretage ændringer.

Globale programindstillinger virker generelt ikke i driftsarten smarT.NC .



- ▶ Vælg programafviklings-driftsart eller driftsart MDI
- ▶ Omskifte softkey-liste
- ▶ Kalde formularen globale programindstillinger
- ▶ Aktivere de ønskede funktioner med tilsvarende værdier



Hvis De samtidig vil aktivere flere globale programindstillinger, så beregner TNC'en transformationerne internt i følgende rækkefølge:

- 1: Grunddrejning
- 2: Akseskift
- 3: Spejling
- 4: Forskydning
- 5: Overlappet drejning

Resterende funktioner spærre akser, håndhjuls-overlejring, Limit-Plan og tilspændingsfaktor virker uafhængig af hinanden.

For at kunne navigere i formularen står efterfølgende funktioner til rådighed. Yderligere kan De også betjene formularen med musen.

Funktioner	Taste / Softkey
Spring til forrige funktion	
Spring til næste funktion	
Vælg næste element	
Vælg forrige element	
Funktion skifte akser: Opslå liste over akser der er til rådighed	
Funktion Ind-/Udkobling, når fokus står på en Checkbox	
Tilbagestilke funktionen globale programindstillinger: ■ Deaktivere alle funktioner ■ Sæt alle indlæste værdier = 0, sæt tilspændingsfaktoren = 100. Sæt grunddrejning = 0, hvis ingen grunddrejning er aktiv i grunddrejningsmenuen eller i spalten ROT for det aktive henføringspunkt i preset-tabellen. Ellers sætter TNC'en den der indførte grunddrejning aktiv	
Alle ændringer siden sidste kald af formularen bortkastes	
Deaktivere alle aktive funktioner, indlæste hhv. indstillede værdier bliver bibeholdt	
Gemme alle ændringer og lukke formularen	



Grunddrejning

Med funktionen grunddrejning kompenserer De for en emne-skråflade Virkemåden svarer til funktionen grunddrejning, som De i manuel drift kan registrere med tastfunktionen. Således synkroniserer TNC'en værdier, som er indført i grunddrejningsmenuen eller spalten ROT i preset-tabellen med formularen.

De kan ændre grunddrejningsværdier i formularen, TNC'en skriver imidlertid ikke denne værdi tilbage i grunddrejningsmenuen hhv. i preset-tabellen.

Når De trykker softkey FASTLÆG STANDARDVÆRDI, så fremstiller TNC'en igen grunddrejningen, som er tilordnet det aktive henføringsspunkt (preset).



Vær opmærksom på, at efter aktivering af denne funktion evt. bliver krævet en gentilkørsel til konturen. TNC'en kalder så gentilkørsels-menuen automatisk efter lukningen af formularen (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

Pas på, at tast-cykler, med hvilke De registrerer og skriver en grunddrejning under program-afviklingen, overskriver en værdi defineret af Dem i formularen.

Skifte Akser

Med funktionen bytte akser kan De de i et vilkårligt NC-program tilpasse programmerede akser på aksekonfigurationen på Deres maskine eller på den pågældende opspændingssituation:



Efter aktivering af funktionen bytte akser virker alle efterfølgende gennemførte transformationer på den ombyttede akse.

Vær opmærksom på, at De skal gennemføre aksebytning omhyggeligt, ellers afgiver TNC'en fejlmeldinger.

Positionering ved M91-position, er for styrede akser ikke tilladt.

Vær opmærksom på, at efter aktivering af denne funktion evt. bliver krævet en gentilkørsel til konturen. TNC'en kalder så gentilkørsels-menuen automatisk efter lukningen af formularen (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

- ▶ I formularen globale programindstillinger sættes fokus på **bytte Ind/Ud** setzen, Funktionen aktiveres med tasten SPACE
- ▶ Med piltasten nedad sættes fokus på linien, der står til venstre for aksens der skal byttes
- ▶ Tryk tasten GOTO , for at få vist listen på aksens, på den som De vil bytte
- ▶ Med piltasten nedad vælges aksens til hvilken som De vil bytte og overfør med tasten ENT

Hvis De arbejder med en mus, så kan De med klik på den pågældende Pull-Down-menu vælge den ønskede akse direkte.



Overlappet spejling

Med funktionen overlappet spejling kan De spejle alle aktive akser.



De i formularen definerede spejlakser virker yderligere til allerede i programmet med cyklus 8 (spejling) definerede værdier.

Vær opmærksom på, at efter aktivering af denne funktion evt. bliver krævet en gentilkørsel til konturen. TNC'en kalder så gentilkørsels-menuen automatisk efter lukningen af formularen (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

- ▶ I formularen globale programindstillinger sættes fokus på **spejling Ind/ud**, funktionen aktiveres med tasten SPACE
- ▶ Med piltasten nedad sættes fokus på akse som De vil spejle
- ▶ Tryk tasten SPACE, for at spejle akse. For nyet tryk på tasten SPACE ophæver igen funktionen

Hvis De arbejder med en mus, så kan De med klik på den pågældende akse aktivere den ønskede akse direkte.

Yderligere, additiv nulpunkt-forskydning

Med funktionen additiv nulpunkt-forskydning kan De kompensere vilkårlige forskydninger i alle aktive akser.



De i formularen definerede værdier virker yderligere til allerede i programmet med cyklus 7 (nulpunkt-forskydning) definerede værdier.

Vær opmærksom på, at forskydningen med aktivt transformeret bearbejdningsplan virker i maskinkoordinatsystemet

Vær opmærksom på, at efter aktivering af denne funktion evt. bliver krævet en gentilkørsel til konturen. TNC'en kalder så gentilkørsels-menuen automatisk efter lukningen af formularen (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

Spærring af akser

Med denne funktion kan De spærre alle aktive akser. TNC'en udfører så ved afviklingen af programmet ingen bevægelser i de af Dem spærrede akser.



Vær opmærksom på, at ved aktivering af denne funktion at positionen af den spærrede akse ikke forårsager en kollision

- ▶ I formularen globale programindstillinger sættes fokus på **spærring Ind/Ud**, funktionen aktiveres med tasten SPACE
- ▶ Med piltasten nedad sættes fokus på akse som De vil spærre
- ▶ Tryk tasten SPACE, for at spærre akse. For nyet tryk på tasten SPACE ophæver igen funktionen

Hvis De arbejder med en mus, så kan De med klik på den pågældende akse aktivere den ønskede akse direkte.

Overlappet drejning

Med funktionen overlappet drejning kan De definere en vilkårlig drejning af koordinatsystemet i det momentant aktive bearbejdningsplan.



Den i formularen definerede overlappede drejning virker yderligere for den allerede i programmet med cyklus 10 (rotation) definerede værdi.

Vær opmærksom på, at efter aktivering af denne funktion evt. bliver krævet en gentilkørsel til konturen. TNC'en kalder så gentilkørsels-menuen automatisk efter lukningen af formularen (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

Tilspændings-override

Med funktionen tilspændings-override kan De reducere eller forhøje den programmerede tilspænding procentuelt. TNC'en tillader indlæsninger mellem 1 og 1000%.



Vær opmærksom på, at TNC'en altid henføre tilspændingsfaktoren til den aktuelle tilspænding, som De evt. allerede ved ændring af tilspændings-override har kunne forhøje eller reducere.



Håndhjuls-overlejring

Med funktionen håndhjuls-overlejring tillader De den overlejlrede kørsel med håndhjulet medens TNC'en afvikler et program.

I spalten **Max.-værdi** definerer De den maksimalt tilladte vej, som De pr. håndhjul kan køre. Den faktiske i alle akser kørende værdi overtager TNC'en i spalten **akt.-værdi**, så snart De afbryder programafviklingen (STIB=OFF). Akt.-værdien bliver gemt så længe, indtil De sletter denne, også efter en strømafbrydelse. **Akt.-værdien** kan De også editere, TNC'en reducerer den af Dem indlæste værdi evt. til den pågældende **Max.-værdi**.



Hvis der ved aktivering af funktionen er indført en **akt.-værdi**, så kalder TNC'en ved lukning af vinduet funktionen **Gentilkørsel til konturen**, for at køre den definerede værdi (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

En allerede i NC-programmet med **M118** defineret maksimal kørselsvej bliver overskrevet af den indførte værdi i formularen. Allerede med håndhjulet med **M118** kørte værdier indfører TNC'en igen i spalten **akt.-værdi** i formularen, så at ved aktivering ingen spring opstår i displayet. Er den med **M118** allerede kørte vej større end den i formularen tilladte maksimale værdi, så kalder TNC'en ved lukningen af vinduet funktionen gentilkørsel til konturen, for at køre differensværdien (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642).

Hvis De forsøger at indlæse en **akt.-værdi**, der er større end **Max.-værdien**, afgiver TNC'en en fejlmelding. Indlæs **akt.-værdien** grundlæggende ikke større end **Max.-værdien**.

Indlæs **Max.-værdi** ikke for stor. TNC'en reducerer det brugbare kørselsområde med den af Dem indlæste værdi i positiv og negativ retning.

Virtuelle akse VT



For at kunne køre med håndhjulet i virtuelle akseretning VT, skal De aktivere funktionen **M128** eller **FUNCTION TCPM**.

I den virtuelle akseretning kan De kun køre håndhjulsoverlejret med inaktiv DCM.

De kan udføre en håndhjuls-overlejring også i den i øjeblikket aktive værktøjs-akseretning. For aktivering af denne funktion står linien **VT** (Virtual Toolaxis) til rådighed.

Med håndhjul i virtuel akselkørsel forbliver værdierne i grundindstillingen, også via en værktøjsveksleren, aktiv. Via **Funktion VT-værdi tilbagesæt** kan De fastlægge, at TNC'en i VT kørsel værdi ved værktøjsveksling, tilbagesættes:

- I formularen globale programindstillinger sætte fokus på **VT-værdi tilbagesæt**, funktionen aktiveres med tasten SPACE

Med håndhjulet HR 5xx kan De direkte vælge akse VT, for at kunne køre overlejret i den virtuelle akseretning (se "Vælg akse der skal køres" på side 564). At arbejde med den virtuelle akse VT er mulig med det trådløse håndhjul HR 550 FS og er særdeles komfortabelt (se "Kørsel med elektroniske håndhjul" på side 559).

Også i det yderligere status-display (fane **POS**) viser TNC'en den i den virtuelle akse kørte værdi i et eget positionsdisplay **VT**.



Deres maskinproducent kan stille funktionen tilrådig, med hvilken kørsel i virtuel akseretning kan påvirkes af PLC'en.

Spærre

 ☐ Inde/ude

Håndhjuls-overlejr.:  ☐ Inde/ude

	Max.-Værdi	Akt.-Værdi
X	0	+0
Y	0	+0
Z	0	+0
A	0	+0
B	0	+0
C	0	+0
U	0	+0
V	0	+0
W	0	+0
VT	0	+0

☐ Nulstil VT-Værdi

Lspændings-override

☐ Inde/ude Værdi i % 100



Limit-plan

Med Limit-Plan stiller TNC'en en kraftig funktion til rådighed for forskellige anvendelser. Specielt kan De dermed realiserer følgende bearbejdninger på enkelt vis:

■ Endekontakt formidling:


I CAM-system fremstillede NC-programmer, indgives ofte sikkerheds-positioner nær endekontakter på bestemte maskiner. Når De nogle gange skal afvikle programmet på en mindre maskine fører disse programblokk ofte til at program-afviklingen afbrydes. Med Limit-Planfunktion kan de indskrænke kørselsområdet på en mindre maskine, så der ikke mere kommer en endekontakt melding.

■ Bearbejd definerbar område:

Ved reparationsarbejde, der ofte er begrænset til et mindre område, kan De ved Limit-Plan hurtig og enkelt definerer området med grafisk understøttelse. TNC'en udfører så kun bearbejdningen indenfor det definerede område.

■ Bearbejdning på Limithøjde:

Ved en Limit-Plan definition i værktøjsakse-retning, kan De, såfremt f.eks. kun sletkonturen er til rådighed, simulerer flere fremrykninger ved forskydning af Limit i den negative retning. TNC'en udfører aligevel bearbejdningen udenfor Limit, lader dog værktøjet stå i værktøjsakse-retningen på den definerede Limit.

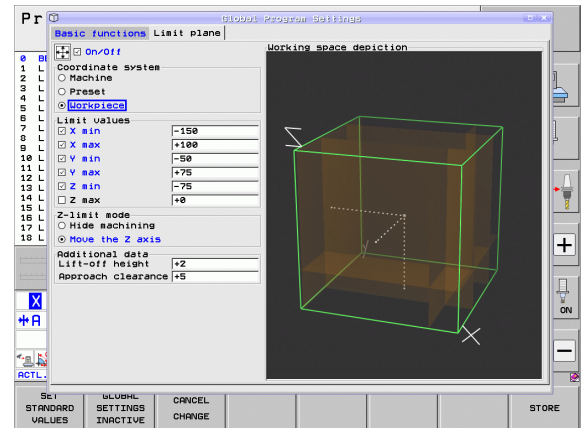

Funktionsbeskrivelse



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på at definitionen af en eller flere Limit-Plan fører til en positionering, som ikke er defineret i NC-program og derved heller ikke kan simuleres!

Anvend udelukkende funktionen Limit-Plan i forbindelse med lige linjeblokke. TNC'en overvåger grundlæggende ingen cirkelbevægelser!

Ved blokforløb til en position udenfor det aktive kørselsområde, positionerer TNC'en værktøjet på positionen, hvor den ville forlade det definerede kørselsområde.

Befinder værktøjet sig ved Cyklus-kald på en position udenfor kørselsområdet, så udfører TNC'en ikke den komplette Cyklus!

TNC'en udfører alle hjælpefunktioner M, der er udenfor det i NC-program definerede kørselsområde. Dette gælder også for PLC-positionering eller kørselsbefalinger fra NC-Makro.

Funktionen for definition af Limit-Plan finder De i Formular global programindstillinger i fane **Limit-Ebene**. Så snart De har indkoblet funktionen Limit-Plan (Checkbox **Ein/Aus**) og har aktiveret et område pr. Checkbox, stiller TNC'en sig på den højre side af planet grafisk. Det grønne område svarer til kørselsområdet på deres maskine.

TNC'en stiller de efterfølgende beskrevne funktioner til rådighed

- **Område Koordinatsystem:**
Her fastlægger De, i hvilket koordinatsystem området **Limitværdi** indgivne data skal henholde sig til.
- **Maskine:**
Limit-Plan henfører sig til maskinsystemet (M91-system)
- **Preset:**
Limitværdi henfører sig til det ikke drejede Presetsystem, altså til det aktive henføringspunkt uden at tage hensyn til en defineret grunddrejning
- **Emne:**
Limitværdi henfører sig til emnesystem, og tilgodeser altså alle aktive koordinat-omdrejninger inkl. Grunddrejning



- Område **Limitværdi**:
Her definerer De den egentlige Limitværdi De kan for hver akse definere en mindste og største Limitplan. Yderligere skal De, pr. checkboks, aktivere funktionen for hver akse.
 - **X Min**:
Mindste værdi af Limitplan i X-retningen, enhed mm hhv. tomme
 - **X Max**:
Største værdi af Limitplan i X-retningen, enhed mm hhv. tomme
 - **Y Min**:
Mindste værdi af Limitplan i Y-retningen, enhed mm hhv. tomme
 - **Y Max**:
Største værdi af Limitplan i Y-retningen, enhed mm hhv. tomme
 - **Z Min**:
Mindste værdi af Limitplan i Z-retningen, enhed mm hhv. tomme
 - **Z Max**:
Største værdi af Limitplan i Z-retningen, enhed mm hhv. tomme
- Område **Modus WZ-akselimit**:
Her fastlægger De, hvordan TNC'en skal forholde sig ved et Limitplan i værktøjsakse-retningen.
 - **Skjul bearbejdning**:
TNC'en stopper værktøjet på stedet, hvor den støder på den mindste akselimit i værktøjsakse-retningen. Hvis der er defineret en sikkerheds-afstand, trækker TNC'en værktøjet tilbage med denne værdi. Så snart en position befinder sig indenfor det tilladte kørselsområde, positionerer TNC'en værktøjet der med positionerlogik, om nødvendigt under hensyntagen til en defineret forpositionerings-afstand.
 - **Bearbejdning på Limit** :
TNC'en stopper bevægelsen i retning af negativ værktøjs-akse, udfører dog alle bevægelser udenfor limit i bearbejdningsplanet. Så snart værktøjets position igen befinder sig indenfor kørselsområdet, kører TNC'en værktøjet videre som programmeret. Funktion i positiv værktøjs-akseretning ikke muligt

■ Område **Hjælpedata:**

■ **Sikkerheds-afst.:**

Sikkerheds-afstand, er den som TNC'en kører værktøjet i retning af positiv værktøjs-akse, når en position overskrider et Limitplan. Værdi virker inkrementalt. Hvis 0 indgives, så bliver værktøjet stående på udgangspunktet

■ **Forpositioner-afst.:**

Forstopafstanf, er den som TNC'en positionerer værktøjet, efter at værktøjet atter befinder sig indenfor kørselsområdet. Værdi virker inkrementalt på gen-indtrædelses punktet

Positioneringslogik

TNC'en kører mellem udgangs- og genindtrædelsesposition med følgende positionerlogik:

- ▶ Hvis defineret, kører TNC'en værktøjet fri i positiv værktøjs-akseretning med **Sikkerheds-afst.**
- ▶ Afsluttende positionerer TNC'en værktøjet på en linje til genindtrædelsespositionen. TNC'en forskyder genindtrædelsespositionen med **Forpositioner-afst.** i positiv værktøjs-akseretning, hvis den er defineret.
- ▶ Afsluttende kører TNC'en værktøjet til genindtrædelsesposition og fortsætte igen programmet.



11.6 Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)

Anvendelse



Funktionen **AFC** skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Især kan maskinfabrikanten også have fastlagt, om TNC'en skal anvende spindelbelastningen eller en vilkårlig anden værdi som indgangsstørrelse for tilspændingsreguleringen.




For værktøjer under 5 mm diameter er den adaptive tilspændingsregulering ikke praktisk. Grænsediameteren kan også være større, hvis nominelbelastningen af spindeler er meget høj.

Ved bearbejdninger, ved hvilke tilspænding og spindelomdrejningstal skal passe til hinanden (f.eks. ved gevindboring), må De ikke arbejde med adaptiv tilspændingsregulering.

Med den adaptive tilspændingsregulering regulerer TNC'en afhængig af den aktuelle spindelbelastning banetilspændingen automatisk ved afvikling af programmet. Den til alle bearbejdningsafsnit tilhørende spindelbelastning skal fremskaffes i en lernssnit og bliver af TNC'en gemt i en til bearbejdnings-programmet tilhørende fil. Ved start af det pågældende bearbejdningsafsnit, der følger normalt ved indkoblingen af spindelen, styrer TNC'en så tilspændingen således, at den befinder sig indenfor den af Dem definerbare grænse.

På denne måde undgås negative virkninger på værktøj, emne og maskine, som kan opstå med ændrende snitbetingelser. Snitbetingelser ændrer sig specielt med:

- Værktøjs-slitage
- Svingende snitdybder, der optræder forøget ved støbedele
- Hærdesvingninger, som opstår ved materialeindslutning

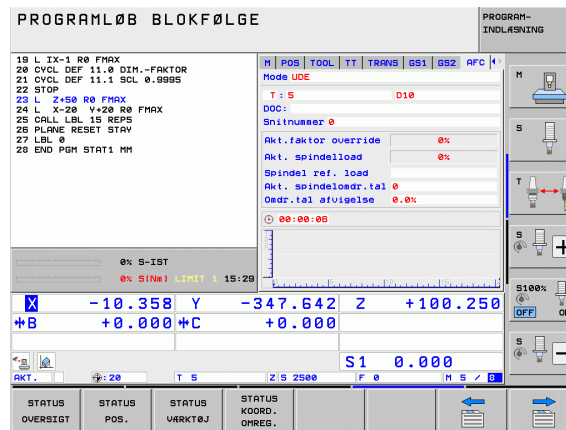

Brugen af den adaptive tilspændingsregulering AFC tilbyder følgende fordele:

- Optimering af bearbejdningstiden
Med regulering af tilspændinger forsøger TNC'en, de tidligere lærte maksimale spindelbelastning at overholde den totale bearbejdningstid. Den totale bearbejdningstid bliver med tilspændingsforhøjelse i bearbejdningssonen forkortes med mindre materialefjernelse
- Værktøjs-overvågning
Overskrider spindelbelastningen den indlemmede maksimalværdi, reducerer TNC'en tilspændingen så bredt, indtil reference-spindelbelastningen igen er nået. Bliver ved bearbejdning den maksimale spindelbelastning overskredet og hermed samtidig den af Dem definerede mindstetilspænding underskredet, gennemfører TNC'en en udkoblingsreaktion. Herved lader følgeskader efter fræserbrud eller fræserslitage sig forhindre.
- Skåne maskinmekanikken
Ved rettidig tilspændingsreducering hhv. ved en tilsvarende udkoblingsreaktion lader overbelastningsskader undgå på maskinen



Definere AFC-grundindstillinger

I tabellen **AFC.TAB**, som skal være gemt i rod-biblioteket **TNC:**, fastlægger De reguleringsindstillingerne, med hvilke TNC'en skal gennemføre tilspændingsreguleringen.

Dataerne i denne tabel fremstiller defaultværdier, som ved lemsnit i en for det pågældende bearbejdnings-program tilhørende afhængige fil bliver kopieret og tjener som grundlag for reguleringen. Følgende data skal definere i denne tabel:

Kolonne	Funktion
NR	Løbende linienummer i tabellen (har ellers ingen yderligere funktion)
AFC	Navnet på styringsindstilling. Dette navn skal De indføre i spalten AFC i værktøjs-tabellen. De fastlægger samordningen af styringsparameteren til værktøjet
FMIN	Tilspændingen, med hvilken TNC'en skal udføre en overbelastningsreaktion. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding. Indlæseområde: 50 til 100%
FMAX	Maksimal tilspænding i materialet, til hvilken TNC'en automatisk må forhøje. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding.
FIDL	Tilspændingen med hvilken TNC'en skal køre, når værktøjet ikke skærer (tilspænding i luft) Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding.
FENT	Tilspændingen med hvilken TNC'en skal køre, når værktøjet kører ind- eller ud af materialet. Indlæs værdien procentuelt på den programmerede tilspænding. Maximal indlæseværdi 100%
OVLD	Reaktionen, som TNC'en ved overbelastning skal udføre: ■ M: Afvikling af en af maskinfabrikanten defineret makros ■ S: Straks udføre et NC-Stop ■ F: Udføre NC-Stop, når værktøjet er frikørt ■ E: Vis kun en fejlmelding på billedskærmen ■ -: Ikke udføre en overbelastningsreaktion Overbelastningsreaktion udfører TNC'en, når med aktiv regulering den maksimale spindelbelastning overskrides med mere end 1 sekund og derved samtidig den af Dem definerede mindste-tilspænding bliver underskredet Indlæs den ønskede funktion med ASCII-tastaturet



Kolonne	Funktion
POUT	Spindelbelastning ved hvilken TNC'en skal erkende et emne-udtræden. Indlæs værdien procentuelt henført til den lærte referencebelastning. Anbefalet værdi: 8%
SENS	Følsomhed (aggressivitet) ved regulering Værdier mellem 50 og 200 kan indlæses. 50 svarer til en træg, 200 til en aggressiv regulering. En aggressiv styring reagerer hurtig og med høje værdiændringer, hælder dog mod oversvingninger. Anbefalede værdi: 100
PLC	Værdien, som TNC'en til at begynde et bearbejdningsafsnit skal overføre til PLC'en. Funktionen fastlægger maskinfabrikanten, vær opmærksom på maskinhåndbogen



De kan i tabellen **AFC.TAB** definere vilkårlig mange reguleringsindstillinger (linier).

Hvis i biblioteket **TNC:** ingen tabel AFC.TAB er tilstede, så anvender TNC'en en intern fast defineret reguleringsindstilling for læresnittet. Det anbefales dog imidlertid grundlæggende at arbejde med tabellen AFC.TAB.

De går frem som følger, for at anlægge filen AFC.TAB (kun nødvendig, når filen endnu ikke er tilstede):

- ▶ Vælg driftsart **program-indlagring/editering**
- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg bibliotek **TNC:**
- ▶ Åbn ny fil **AFC.TAB**, bekræft med tasten ENT: TNC'en indblænder en liste med tabel-formater
- ▶ Vælg tabelformat **AFC.TAB** og bekræft med tasten ENT : TNC'en anlægger tabellen med styringsindstilling **Standard**



Gennemføre læresnit

Ved et læresnit kopierer TNC'en til at begynde med for hvert bearbejdningsafsnit de i tabellen AFC.TAB definerede grundindstillinger i filen <navn>.H.AFC.DEP. <navn> svarer hermed til navnet på NC-programmet, for hvilket De har gennemført læresnittet. Yderligere registrerer TNC'en den under læresnittet optrædende maksimale spindelbelastning og gemmer denne værdi ligeledes i tabellen.

Hver linie i filen <navn>.H.AFC.DEP svarer til et bearbejdningsskridt, som De kan starte med M3 (hhv. M4) afslutte med M5. Alle data i filen <navn>.H.AFC.DEP kan De editere, såfremt De vil foretage flere optimeringer. Når De har gennemført optimeringer i sammenligning med dem i tabellen AFC.TAB indførte værdier, skriver TNC'en et * før reguleringsindstillingen i spalten AFC. Ved siden af dataerne fra tabellen AFC.TAB (se "Definere AFC-grundindstillinger" på side 436), gemmer TNC'en endnu følgende yderligere informationer i filen <navn>.H.AFC.DEP:

Kolonne	Funktion
NR	Nummeret på bearbejdningsafsnittet
TOOL	Nummeret eller navnet på værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført (kan ikke editeres)
IDX	Index for værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført (kan ikke editeres)
N	Skelnen ved værktøjs-kald 0: Værktøjet blev kaldt med sit værktøjs-nummer 1: Værktøjet blev kaldt med sit værktøjs-navn
PREF	Referencebelastning for spindelen TNC fremskaffer værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindelen
ST	Status for bearbejdningsafsnittet: L: Ved næste afvikling følger for dette bearbejdningsafsnit et læresnit, allerede indførte værdier i denne linie bliver overskrevet af TNC'en C: Læresnittet blev vellykket gennemført. Ved næste afvikling kan ske en automatisk tilspændingsregulering
AFC	Navnet på reguleringsindstilling



Før De gennemfører et læresnit, vær opmærksom på følgende forudsætninger:

- Om nødvendigt tilpasses reguleringsindstillingen i tabellen AFC.TAB
- Indfør den ønskede reguleringsindstilling for alle værktøjer i spalten **AFC** i værktøjs-tabellen TOOL.T
- Vælg programmet som De vil indlære
- Aktivere funktionen Adaptiv Tilspændingsregulering pr. softkey (se "AFC aktivere/deaktivere" på side 441)



Når De gennemfører et læresnit, viser TNC'en i et overblændingsvindue de til i dag fremskaffede spindel-referencebelastning

De kan til enhver tid tilbagestille referencebelastningen, idet De trykker softkey PREF RESET. TNC'en starter så lærefasen påny.

Hvis De gennemfører et læresnit, sætter TNC'en internt spindel-override på 100%. De kan så ikke mere ændre spindelomdrejningstallet.

De kan under læresnittet med tilspændings-override ændre vilkårligt bearbejdningstilspændingen og dermed influere på den fremskaffede referencebelastning.

De skal ikke køre det fuldstændige bearbejdningssnit i læremodus. Når De ikke mere ændrer væsentligt snitbetingelserne, så kan De straks skifte til modus regulere. Herfor trykker De softkey AFSLUTTE LÆRING, status ændrer sig så fra **L** til **C**.

De kan gentage et læresnit om nødvendigt vilkårligt ofte. Herfor sætter De status **ST** manuelt igen på **L**. En gentagelse af læresnittet kan være nødvendigt, hvis den programmerede tilspænding var programmeret meget for højt og De under bearbejdningsskridtet måtte dreje tilspændings-override meget tilbage.

TNC'en skifter status fra lære (**L**) til regulering (**C**) så kun, når den fremskaffede referencebelastning er større 2%. Ved mindre værdier er en adaptiv tilspændingsregulering ikke mulig.



De kan til et værktøj indlære vilkårligt mange bearbejdningsskridt. Hertil stiller maskinfabrikanten enten en funktion til rådighed eller integrerer denne mulighed i funktionerne til indkobling af spindlen. Vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Maskinfabrikanten kan stille en funktion til rådighed, med hvilken læresnittet efter en valgbartid automatisk afsluttes. Vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Yderligere kan maskinfabrikanten integrere en funktion, med hvilken De direkte kan angive referencebelastningen for spindlen, såfremt den er kendt. Et læresnit er så ikke nødvendig.



De går frem som følger, for at vælge og evt. at editere filen **<navn>.H.AFC.DEP**:



► Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



► Omskift softkeyliste



► Vælg tabellen AFC-indstillinger

► Om nødvendigt gennemfør optimeringer



Vær opmærksom på at filen **<navn>.H.AFC.DEP** er spærret for editering, så længe De afvikler NC-programmet **<navn>.H.TNC**’en viser så dataerne i tabellen med rødt.

TNC’en sætter editeringsspærren først tilbage, når en af de følgende funktioner blev afviklet:

- **M02**
- **M30**
- **END PGM**

De kan også ændre fil **<navnet>.H.AFC.DEP** i driftsart program-indlagring/editering. Om nødvendigt, kan De der også slette et bearbejdningsafsnit (komplet linie)



For at kunne editere filen **<navn>.H.AFC.DEP** , skal De evt. indstille fil-styring således, at TNC’en skal vise afhængige filer (se "Konfigurere PGM MGT" på side 668).

AFC aktivere/deaktivere



► Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



► Omskift softkeyliste



► Aktivere adaptiv tilspændingsregulering: Stil softkey på IND, TNC'en viser i positions-displayet AFC-symbolet (se "Status-display" på side 91)



► Deaktivere adaptiv tilspændingsregulering: Stil softkey på UDE



Den adaptive tilspændingsregulering forbliver aktiv så længe, indtil De igen pr. softkey deaktiverer den. TNC'en gemmer stillingen af softkeyen også efter en strømafbrydelse.

Når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv i modus **regulering**, sætter TNC'en internt spindel-override på 100%. De kan så ikke mere ændre spindelomdrejningstallet.


Når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv i modus **regulering**, overtager TNC'en funktionen for tilspændings-overrides:

- Hvis De forhøjer tilspændings-override, har det ingen indflydelse på reguleringen.
- Hvis De reducerer tilspændings-override med mere end **10%** henført til den maksimale stilling, så udkobler TNC'en den adaptive tilspændingsregulering. I dette felt indblænder TNC'en et vindue med tilsvarende henvisningstekst

I NC-blokke, i hvilke **FMAX** er programmeret, er den adaptive tilspændingsregulering **ikke aktiv**.

Blokforløb med aktiv tilspændingsregulering er tilladt, TNC'en tilgodeser snitnummeret på indgangsstedet.

TNC'en viser i det yderligere status-display forskellige informationer, når den adaptive tilspændingsregulering er aktiv (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (fane AFC, software-option)" på side 100). Yderligere viser TNC'en i positions-displayet symbolet .

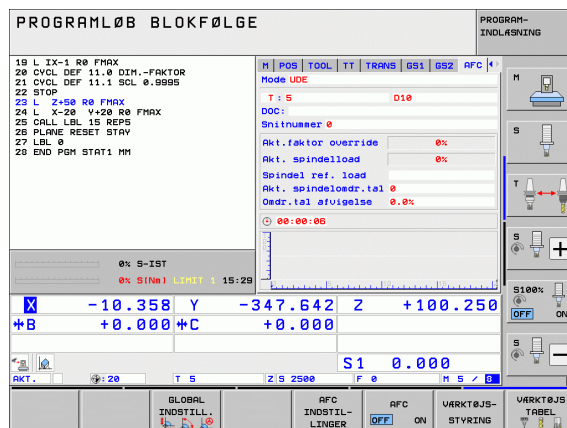

Protokolfil

Under et læresnit gemmer TNC'en for hvert bearbejdningsafsnit forskellige informationer i filen **<navn>.H.AFC2.DEP**. **<navn>** svarer hermed til navnet på NC-programmet, for hvilket De har gennemført læresnittet. Ved regulering aktualiserer TNC'en dataerne og gennemfører forskellige udnyttelser. Følgende data er gemt i denne tabel:

Kolonne	Funktion
NR	Nummeret på bearbejdningsafsnittet
TOOL	Nummeret eller navnet på værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført
IDX	Index for værktøjet, med hvilket bearbejdningsafsnittet blev gennemført
SNOM	Soll-omdrejningstal for spindelen [omdr./min]
SDIF	Maksimale forskel på spindelomdrejningstal i % af Soll-omdrejningstallet
LTIME	Bearbejdningstid for læresnittet
CTIME	Bearbejdningstid for reguleringssnittet
TDIFF	Tidsforskel mellem bearbejdningstiden ved læring og regulering i %
PMAX	Maksimale optrædende spindelbelastning under bearbejdning. TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindlen
PREF	Referencebelastning for spindelen TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den nominelle belastning af spindelen
FMIN	Mindste optrædende tilspændingsfaktor TNC'en viser værdien procentuelt, henført til den programmerede tilspænding
OVLD	Reaktionen, som TNC'en ved overbelastning har udført: ■ M: En af maskinfabrikanten defineret makro blev afviklet ■ S: Direkte NC-Stop blev udført ■ F: NC-Stop blev udført, efter at værktøjet blev frikørt ■ E: Der blev vist en fejlmelding på billedskærmen ■ -: Der blev ingen overbelastningsreaktion udført
BLOCK	Bloknummeret, på hvilket bearbejdningsafsnittet begynder





TNC'en fremskaffer den totale bearbejningstid for alle læresnit (**LTIME**), alle reguleringssnit (**CTIME**) og den totale tidsforskel (**TDIFF**) og indfører disse data efter nøgleordet **TOTAL** i den sidste linie af protokolfilen.

TNC'en kan så kun fremskaffe tidsforskellen (**TDIFF**), når De gennemfører læresnittet komplet. Ellers forbliver spalten tom.

De går frem som følger, for at vælge filen **<navn>.H.AFC2.DEP**:



► Vælg driftsart **programafvikling blokfølge**



► Omskift softkeyliste



► Vælg tabellen AFC-indstillinger



► Vise protokol-fil



Overvåge værktøjsbrud/værktøjsslitage



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Med funktionen brud-/slitageovervågning lader en snithenført værktøjsbrudopdagelse sig realisere ved aktiv AFC.

Med af maskinfabrikanten definerbare funktioner kan De definere den procentuelle værdi for slitage- eller brudopdagelse henført til den nominelle belastning.

Ved en over- eller underskridelse af den definerede grænse-spindelbelastning udfører TNC'en et NC-stop.

Overvåge spindelbelastning



Denne funktion skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Med funktionen spindelbelastnings-overvågning lader belastningen af spindlen sig overvåge på enkel vis, for eksempelvis at opdage overbelastning med hensyn til spindelbelastningen.

Funktionen er uafhængig af AFC, altså ikke snithenført og ikke afhængig af læreskridt. Med en af maskinfabrikanten definerbar funktion skal kun den procentuelle værdi for grænse-spindelbelastningen defineres med hensyn til den nominelle belastning.

Ved en over- eller underskridelse af den definerede grænse-spindelbelastning udfører TNC'en et NC-stop.

11.7 Aktiv vibrations-dæmpning ACC (Software-Option)

Anvendelse



Funktionen **ACC** skal af maskinfabrikanten være frigivet og tilpasset. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Ved skrubbearbejdning (kraftsfræsning) opstår store fræsekræfter. Afhængig af værktøjets omdr., såvel som fra værktøjsmaskinens resonans og spånvolumen (skærekraft ved fræsning) kan der opstå såkaldt "Vibration". Denne vibration giver maskinen et højt niveau af stress. På emneoverfladen medfører denne vibration til uskønne mærker. Også værktøjet får en u hensigtsmæssig udnyttelse ved kraftig vibration, i ekstreme tilfælde kan det medføre værktøjsbrud.

For reducere af en maskines vibrationer tilbyder HEIDENHAIN nu med **ACC (Active Chatter Control)** en effektiv reguleringsfunktion. I tilfælde med svære spånbearbejdning virker denne reguleringsfunktion specielt effektivt. Med ACC er væsentlig bedre skærekraft muligt. Afhængig af maskintype kan samtidig spånvolumen forøges med op til 25%. Samtidig reduceres belastningen på maskinen og øger værktøjets levetid.



Bemærk, at ACC specielt er udviklet til skrubbearbejdning og er specielt effektivt i dette område. Om ACC også har en fordel ved almindelig skrubbearbejdning, må afgøres ved en test.

AFC aktivere/deaktivere

For at kunne aktivere ACC skal værktøjet i værktøjstabellen TOOL.T i kolonne **ACC** sættes til 1. Yderlige indstillinger er ikke krævet.

For at de-aktiverer ACC, skal kolonne **ACC** sættes til 0.



11.8 Generere et baglæns-program

Funktion

Med denne TNC-funktion kan De vende bearbejdningsretningen for en kontur om.



Pas på, at TNC'en evt. behøver meget ledig hukommelsesplads på harddisken

PGM
MGT

► Vælg programmet, hvis bearbejdningsretning De vil vende

SPEC
FCT

► Vælg specialfunktioner

PROGRAM-
MERINGS
HJÆLP

► Vælg programmeringshjælp

KONVERT.
PROGRAM

► Vælg softkey-liste med funktioner for omdannelse af programmer

KONVERTER
PGM
FWD REV

► Generere fremad- og baglæns-program



Fil-navnet på den af TNC'en ny genererede baglæns-fil sammensættes af det gamle filnavn med udvidelsen **_rev**. Eksempel:

- Fil-navnet på programmet for denne bearbejdningsretning skal vendes om: **CONT1.H**
- Fil-navn for det af TNC'en genererede baglæns-program: **CONT1_rev.h**

For at kunne generere et baglæns-program, skal TNC'en først og fremmest generere et linieriseret fremad-program, dvs. generere et program, i hvilket alle kontuelementer er opløst. Dette program kan ligeledes afvikles og har fil-navn-udvidelsen **_fwd.h**.

Forudsætninger for programmet der skal omdannes

TNC'en vender rækkefølgen af alle i programmet forekommende **kørselsblokke** om. Følgende funktioner bliver ikke overtaget i **baglæns-programmet**:

- Råemne-definition
- Værktøjs-kald
- Koordinat-omregnings-cykler
- Bearbejdnings- og tast-cykler
- Cyklus-kald **CYCL CALL**, **CYCL CALL PAT**, **CYCL CALL POS**
- Hjælpe-funktioner **M**

HEIDENHAIN anbefaler derfor kun at omvende sådanne programmer, der indeholder en ren konturbeskrivelse. Tilladt er alle på TNC'en programmérbare banefunktioner, inklusiv FK-blokke. **RND**- og **CHF**-blokke forskyder TNC'en således, at disse bliver afviklet igen på det rigtige sted på konturen.

Også radius-korrektoren omregner TNC'en svarende i den anden retning



Hvis programmet indeholder til- og frakørsels-funktioner (**APPR/DEP/RND**), som baglæns-programmet kontrollerer med programmerings-grafikken. Ved bestemte geometriske forhold kan der opstå fejlbehæftede konturer.

Programmet der skal konverteres må ikke indeholde NC-blokke med **M91** eller **M92**.



Anvendelseseksempel

Konturen **CONT1.H** skal fræses i flere fremrykninger. Derfor blev med TNC'en genereret fremad-filen **CONT1_fwd.h** og baglæns-filen **CONT1_rev.h**.

NC-blokke

...	
5 TOOL CALL 12 Z S6000	Værktøjs-kald
6 L Z+100 R0 FMAX	Frikørsel i værktøjs-aksen
7 L X-15 Y-15 R0 F MAX M3	Forpositionering i planet, spindel ind
8 L Z+0 R0 F MAX	Kør til startpunkt i værktøjs-aksen
9 LBL 1	Sæt mærke
10 L IZ-2.5 F1000	Inkremental dybde-fremrykning
11 CALL PGM CONT1_FWD.H	Kald fremad-program
12 L IZ-2.5 F1000	Inkremental dybde-fremrykning
13 CALL PGM CONT1_REV.H	Kald baglæns-program
14 CALL LBL 1 REP3	Gentag programdel fra blok 9 tre gange
15 L Z+100 R0 F MAX M2	Frikørsel, program-slut



11.9 Filtrere konturer (FCL 2-funktion)

Funktion

Med denne TNC-funktion kan De filtrere konturer, som blev genereret på eksterne programmeringssystemer og som udelukkende består af retlinieblokke. Filteret glatter konturen og muliggør herved en i regelen hurtigere og rykfri afvikling.

Gående ud fra original-programmet, genererer TNC'en - efter at De har indlæst filterindstillingen - et separat program med den filtrerede kontur.

PGM
MGT


SPEC
FCT

PROGRAM-
MERINGS
HJÆLP

KONVERT-
PROGRAM

KONVERTER

- Vælg det program, som De vil filtrere
- Vælg specialfunktioner
- Vælg programmeringshjælp
- Vælg softkey-liste med funktioner for omdannelse af programmer
- Vælg filterfunktion: TNC'en viser et overblændingsvindue for definitionen af filterindstillinger
- Indlæs længden af filterområdet i mm (tomme-program: Tommer). Filterområdet definerer, gående ud fra det til enhver tid betragtede punkt, den virkelige længde på konturen (før og efter punktet), indenfor hvor TNC'en skal filtrere punkter, bekræft med tasten ENT
- Maksimal tilladte baneafvigelse i mm (tomme-program: Tommer): Toleranceværdien, som den filtrerede kontur maksimalt må afvige fra den oprindelige kontur, bekræft med tasten ENT

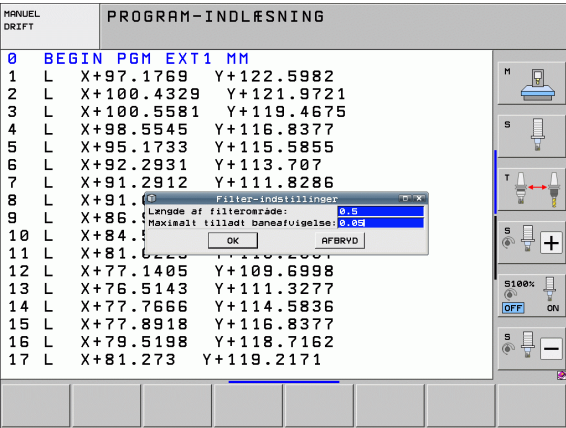



De kan kun filtrere klartext-dialog programmer. TNC'en understøtter ikke filtrering af DIN/ISO-programmer.

Den nye genererede fil kan, afhængig af filterindstillingen, indeholde væsentlig flere punkter (retlinieblokke), end den oprindelige fil.

Den maksimalt tilladte baneafvigelse må ikke overskride den reelle punktafstand, ellers liniariserer TNC'en konturen for stærkt.

Programmet der skal filtreres må ikke indeholde NC-blokke med **M91** eller **M92**.

Fil-navnet på den af TNC'en ny frembragte fil sammensættes af det gamle filnavn med udvidelsen **_flt**. Eksempel:

- Fil-navnet på programmet for denne bearbejdningsretning skal filtreres: **CONT1.H**
- Fil-navn for det af TNC'en genererede filtrerede program: **CONT1_flt.h**

11.10 Filfunktioner

Anvendelse

Med **FUNCTION FILE**-funktionen kan De ud fra NC-programmet udføre kopiering filoperationer, forskydning og sletning.



FIL-funktionen må De ikke anvende på programmer eller filer, i hvilke De forud har referenceret med funktioner som **CALL PGM** eller **CYCL DEF 12 PGM CALL**.

Definere filoperationer

SPEC
FCT

► Vælg specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

► Vælg programfunktionen

FUNCTION
FILE

► Vælg filoperationer: TNC`en viser funktionerne der er til rådighed

Funktion	Betydning	Softkey
FILE COPY	Kopiere fil: Angiv stinavnet på filen der skal kopieres og stinavnet på målfilen.	FILE COPY
FILE MOVE	Forskyde fil: Angiv stinavnet på filen der skal forskydes og stinavnet på målfilen.	FILE MOVE
SLETTE FIL	Slette en fil: Angiv stinavnet på filen der skal slettes	FILE DELETE



11.11 Definere koordinat-transformationer

Oversigt

Alternativt til koordinat-transformationscyklus 7 **NULPUNKT-FORSKYDNING**, kan De også anvende klartext-funktionen **TRANS DATUM**. Ligeledes som ved cyklus 7 kan De med **TRANS DATUM** direkte programmere forskydningsværdier eller aktivere en linie fra en valgbar nulpunkt-tabel. Yderligere står funktionen **TRANS DATUM RESET** til rådighed for Dem, med hvilken De på en enkel måde kan tilbagestille en aktiv nulpunkt-forskydning.

TRANS DATUM AXIS

Med funktionen **TRANS DATUM AXIS** definerer De en nulpunkt-forskydning med indlæsning af værdier i den pågældende akse. De kan definere i en blok indtil 9 koordinater, inkrementalindlæsning er mulig. Ved definitionen går De frem som følger:



- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner



- ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner



- ▶ Vælg transformationer



- ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM**
- ▶ Indlæs nulpunkt-forskydning i den ønskede akse, bekræft altid med tasten ENT



Absolut indlæste værdier henfører sig til emne-nulpunktet, der er fastlagt med henføringsspunkt-fastlæggelsen eller med en preset fra preset-tabellen.

Inkrementalværdier henfører sig altid til det sidst gyldige nulpunkt - dette kan allerede være forskudt.

Eksempel: NC-blok

```
13 TRANS DATUM AXIS X+10 Y+25 Z+42
```


TRANS DATUM TABLE

Med funktionen **TRANS DATUM TABLE** definerer De en nulpunkt-forskydning med indlæsning af et nulpunkt-nummer fra en nulpunkt-tabel. Ved definitionen går De frem som følger:

	► Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
	► Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
	► Vælg transformationer
	► Vælg nulpunkt-forskydning TRANS DATUM
	► Vælg nulpunkt-forskydning TRANS DATUM TABLE
- Indlæs linienummeret, som TNC'en skal aktivere, bekræft med tasten ENT
 - Hvis ønsket, indlæs navnet på nulpunkt-tabellen, fra hvilken De vil aktivere nulpunkt-nummeret, bekræft med tasten ENT. Hvis De ingen nulpunkt-tabel vil definere, bekræft med tasten NO ENT



Når De i **TRANS DATUM TABLE**-blok har valgt en nulpunkt-Tabel, så anvender TNC'en de programmerede linjenummer kun til næste kald af et nulpunkt-nummer (blokvis virksom nulpunkt-forskydning).

Hvis De i en **TRANS DATUM TABLE**-Satz ingen nulpunkt-tabel har defineret, så anvender TNC'en den med **SEL TABLE** allerede tidligere i NC-programmet valgte nulpunkt-tabel eller den i en programafviklings-driftsart valgte nulpunkt-tabel med status M.

Eksempel: NC-blok

13 TRANS DATUM TABLE TABLINE25



TRANS DATUM RESET

Med funktionen **TRANS DATUM RESET** tilbagestiller De en nulpunkt-forskydning. Herved er det ikke vigtigt, hvorledes De tidligere har defineret nulpunktet. Ved definitionen går De frem som følger:

SPEC
FCT

- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

- ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner

TRANSFORM

- ▶ Vælg transformationer

TRANS
DATUM

- ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM**

←

- ▶ Kør cursoreren tilbage til **TRANS AXIS**

NULPUNKT-
FORSKYD-
NULSTILLE

- ▶ Vælg nulpunkt-forskydning **TRANS DATUM RESET**

Eksempel: NC-blok

13 TRANS DATUM RESET

Definere programkald

Med funktionen til programudvælgelse, kan De vælge forskellige NC-programmer med funktionen **SEL PGM** og kalde dem på et senere tidspunkt med **CALL PGM SELECTED**. Funktionen **SEL PGM** er også tilladt med String-parameter, så program-kald kan styres dynamisk.

Definer det kaldte program

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
-  ▶ Vælg menu for funktioner til definition af program-udvalg
-  ▶ Vælg funktionen **SEL PGM**: Indgib stinavnet direkte eller vælg programmet via Softkey UDVALG VINDUE. For at indgive en String-parameter, tryk tasten Q og indgiv efterfølgende String-nummer

Valgte program kald kaldes

-  ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
-  ▶ Vælg menu for funktioner til definition af forskellige Klartext-funktioner
-  ▶ Vælg menu for funktioner til definition af program-udvalg
-  ▶ Vælg funktionen **SEL PGM**: Indgib stinavnet direkte eller vælg programmet via Softkey UDVALG VINDUE. For at indgive en String-parameter, tryk tasten Q og indgiv efterfølgende String-nummer



Når De i **TRANS DATUM TABLE**-blok har valgt en nulpunkt-Tabel, så anvender TNC'en de programmerede linjenummer kun til næste kald af et nulpunkt-nummer (blokvis virksom nulpunkt-forskydning).

Hvis De i en **TRANS DATUM TABLE**-Satz ingen nulpunkt-tabel har defineret, så anvender TNC'en den med **SEL TABLE** allerede tidligere i NC-programmet valgte nulpunkt-tabel eller den i en programafviklings-driftsart valgte nulpunkt-tabel med status M.

Eksempel: NC-blokke

```
13 SEL PGM "ROT34.H"
```

```
14 ...
```

```
33 CALL PGM SELECTED
```

```
34 ...
```

```
66 SEL PGM QS35
```

```
65 CALL PGM SELECTED
```




11.12 smartWizzard

Anvendelse

Med den nye smartWizzard vokser verden af smarT.NC og Klartext-Dialog fuldstændig sammen. Derved står de stærke sider fra begge verdener i én overflade til rådighed. De kan fuld fleksibelt kombinere den, NC.blok-baseret Klartext-Dialog-Programmering, på et hvilket som helst sted, med den hurtige formularbaseret arbejdsskridtprogrammering af smarT.NC.

Specielt i forbindelse med SL-Cykler, DXF-konverteren eller ved den grafiske understøttede definition af en bearbejdningsskema, kan De opnå en væsentlig tidsbesparelse ved programmering. Men også alle andre, i smarT.NC til rådighedværende bearbejdningsskemaer, forenkler programmering i Klartext-Dialog.

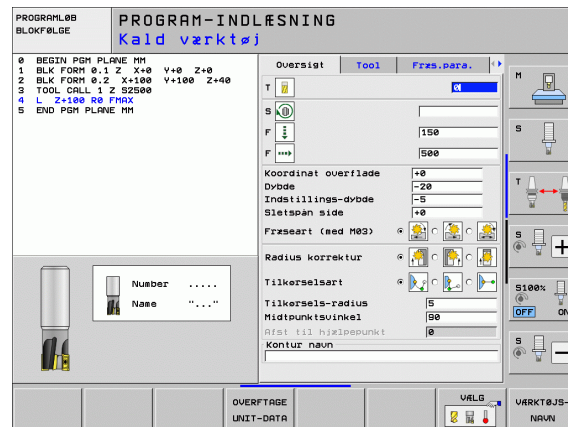

Indfør ENHED



En oversigt over alle eksisterende ENHED(ER) finder de i smarT.NC-Lotsen. Dog er også det grundlæggende arbejde med ENHED(ER) såvel som navigering i formularer beskrevet.



Vær opmærksom på, at de første ENHED i Deres Klartext-Dialog-program grundlæggende altid skal stå i program-hoved-ENHED 700. Alle ENHED(ER) benytter data fra ENHED 700 som forudbestemte standardværdier. Stemmer standardværdien ikke overens, afgiver TNC'en en fejlmelding.

ENHED-nummer orientere sig til Cyklus-nummer, med hvilken TNC'en udfører tilsvarende bearbejdning.

- I Deres Klartext-Dialog-Program vælger De NC-blok, bag hvilken De vil indføre en ENHED

SPEC
FCT

- Vælg specialfunktioner

INDFØJ
SMART-
UNIT

- Vælg smartWizzard: TNC'en indblender en Softkeyliste med alle tilrådigestående ENHED-grupper

GOTO
□

- Via tasten GOTO vises en liste over alle tilgængelige ENHEDER eller vælg via Softkey-struktur den ønskede bearbejdnings-ENHED: TNC'en viser i højre del af billedskærmen den valgte ENHEDS tilhørende formular, i venstre del af billedskærmen fortsætter Klartext-Dialog-programmet med at være synlig
- Indgiv alle nødvendige ENHED-parameter, forlad formular med tasten END: TNC'en indfører alle, til den valgte ENHED, Klartext-Dialog-blokke



Editor ENHED

Ændringer lader sig gøre enten i formular eller direkte i hver Klartext-Dialog-blok. Her kan De selv bestemme hvilken metode De foretrækker.

Når De vil gennemfører en ændring i hver Klartext-Dialog-blok, så benytter de piltasterne til at vælge de korrigerede værdier.

Hvis De vil gennemfører ændringer via formular, skal De gøre som følgende:

- ▶ Vælg ENHED ENHED-startblok, som De vil editere
- ▶ Marker med piltasten til højre: TNC'en åbner formularen
- ▶ Gennemfør de ønskede ændringer og forlad og gem ændringerne og formlen med tasten END.



Hvis du ønsker at fortryde ændringerne, så længe De stadigvæk endnu editere, så trykker De tasten DEL. TNC'en gendanner så data igen, som de var før kaldet af den gemte formular.

De kan, efter De første gang har indført en ENHED, indfører vilkårlige Klartext-Dialog-blokke i ENHEDEN. Hvis De senere indsætter Klartext-blokke og derefter udføre ændringer på den formular, så sletter TNC, de indsatte blokke igen. I dette tilfælde skal ændringerne grundlæggende gennemføres via Klartext-editor.

Sletning af Klartext-Dialog-blokke inden en ENHED er ikke tilladt, og kan medfører fejlmeldinger eller fejlbehæftede bearbejdninger.

11.13 Fremstille tekst-filer

Anvendelse

På TNC'en kan De fremstille og revidere tekster med en tekst-editor. Typiske anvendelser:


- Fastholde erfaringsværdier
- Dokumentere arbejdsforløb
- Fremstille formelsamlinger

Tekst-filer er filer af typen .A (ASCII). Hvis De skal bearbejde andre filer, så konverterer De først disse til type .A.

Åbne og forlade tekst-fil

- ▶ Vælg driftsart program-indlagring/editering
- ▶ Kalde fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vise filer af typn .A: Tryk efter hinanden softkey VÆLG TYPE og softkey VIS .A
- ▶ Vælg fil og åben med softkey VÆLG eller tasten ENT eller åbne en ny fil: Indlæs et nyt navn, bekræft med tasten ENT

Hvis De vil forlade tekst-editoren så kalder De fil-styringen og vælger en fil af en anden type, som f.eks et bearbejdings-program.

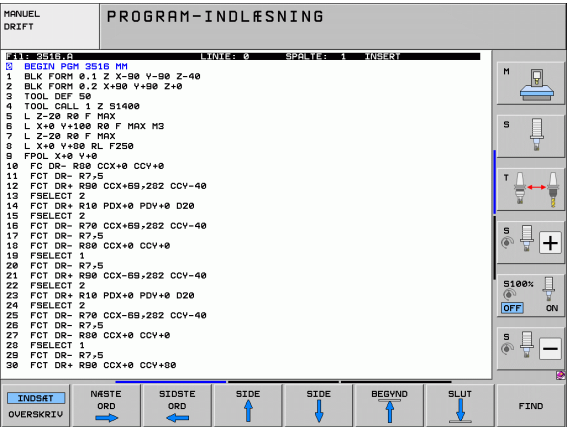

Editerings-funktioner	Taste
Begynde ny linie	
Slette karakterer til venstre for cursor	
Indføje blanke karakterer	
Skift mellem store-/små bogstaver	 

Tekst editering

I den første linie i tekst-editoren befinder sig en informations-bjælke, der viser fil-navnet, opholdsstedet og skrivemodus for cursoren (eng. indføjemærke) viser:

- Fil:** Navnet på tekst-filen
- Linie:** Aktuel linieposition for cursoren
- Spalte:** Aktuel spalteposition for cursoren
- INSERT:** Ny indlæste karakterer bliver indføjet
- OVERWRITE:** Nye indlæste karakterer overskriver nuværende tekst på cursor-positionen

Teksten bliver indføjet på stedet, hvor cursor lige nu befinder sig. Med pil-tasterne flytter De cursoren til et hvert ønskeligt sted i tekst-filen.

Linien, i hvilken cursoren befinder sig, bliver fremhævet med farve. En linie kan maximalt indeholde 77 tegn og bliver ombrudt med tasten RET (return) eller ENT.



Slette og igen indføje tegn, ord og linier

Med tekst-editoren kan De slette hele ord eller linier og så på andre steder igen indføje dem.

- ▶ Flyt cursoren til ordet eller linien , som skal slettes og indføres et andet sted
- ▶ Tryk softkey SLET BLOK hhv. SLETTE LINIE trykkes: Teksten bliver fjernet og gemt midlertidigt
- ▶ Flyt cursoren til positionen, hvor teksten skal indføres og tryk softkey INDFØJE LINIE/ORD

Funktion	Softkey
Slet linie og gem den midlertidigt	SLET LINIE
Slet ord og gem det midlertidigt	SLET ORD
Slet karakterer og gemme dem midlertidigt	SLET TEGN
Indføjeelse af linier eller ord igen efter sletning	INDSÆT LINIE / ORD



Bearbejdning af tekstblokke

De kan kopiere tekstblokke af enhver størrelse, slette dem og indføje dem på et andet sted. I hvert tilfælde markerer De først den ønskede tekstblok:

- ▶ Markering af tekstblok: Flyt cursoren til den karakter, hvor tekstmarkeringen skal begynde
 - ▶ Tryk softkey MARKERE BLOK
- ▶ Flyt cursoren til den karakter, hvor tekstmarkeringen skal slutte. Hvis De flytter cursoren med pil-tasten direkte opad og nedad, bliver de mellemliggende tekstlinier fuldstændigt markeret - den markerede tekst bliver fremhævet med farve.

Efter at De har markeret den ønskede tekstblok, bearbejder De teksten med følgende softkeys:

Funktion	Softkey
Den markerede blok slettes og gemmes midlertidigt	BLOK UD-SKARE
Den markerede blok gemmes midlertidigt, uden at slettes (kopiering)	INDSÆT BLOK

Hvis De vil indføje den midlertidigt gemte blok et andet sted, udfører De følgende skridt:

- ▶ Flyt cursoren til den position, hvor De vil indføje den midlertidigt gemte tekstblok
 - ▶ Tryk softkey INDFØJE BLOK: Teksten bliver indføjet


Så længe teksten befinder sig i den midlertidige hukommelse, kan De indføje den så ofte det ønskes.

Overførsel af markeret blok i en anden fil

- ▶ Markér tekstblokken som allerede beskrevet
 - ▶ Tryk softkey VEDHÆNG TIL FIL. TNC'en viser dialogen **Mål-fil** =
 - ▶ Indlæs sti og navn på målfilen. TNC'en vedhænger den markerede tekstblok på målfilen. Hvis der ikke eksisterer en målfil med det indlæste navn, så skriver TNC'en den markerede tekst i en ny fil

Indføjelse af andre filer på cursor-positionen

- ▶ Flyt cursoren til det sted i teksten, hvor De skal indføje en anden tekstfil
 - ▶ Tryk softkey INDFØJE FRA FIL. TNC'en viser dialogen **Fil-navn** =
 - ▶ Indlæs sti og navn på filen, som De vil indføje

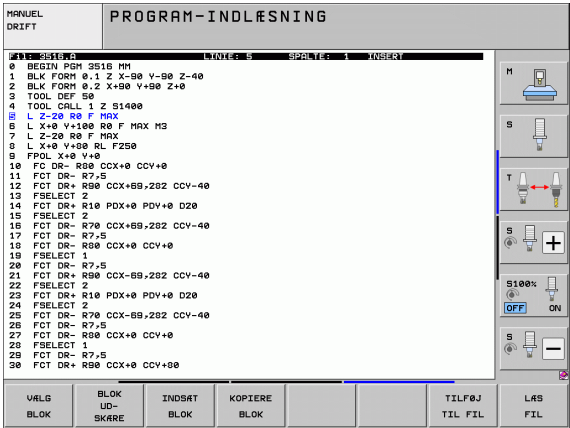

Finde tekstdele

Tekst-editorens søgefunktion finder ord eller tegnkæder i teksten. TNC'en stiller to muligheder til rådighed.


Finde aktuel tekst

Søgefunktionen skal finde et ord, som svarer til ordet i hvilket cursoren befinder sig lige nu:

- Flyt cursor til det ønskede ord
- Vælg søgefunktion: Tryk softkey SØG.
- Tryk softkey SØG AKTUELT ORD
- Forlade søgefunktion: Tryk softkey SLUT

Find vilkårlig tekst

- Vælg søgefunktion: Tryk softkey SØG. TNC'en viser dialogen **Søg tekst:**
- Indlæs den søgte tekst
- Søg tekst: Tryk softkey UDFØR
- Forlade søgefunktion tryk softkey SLUT

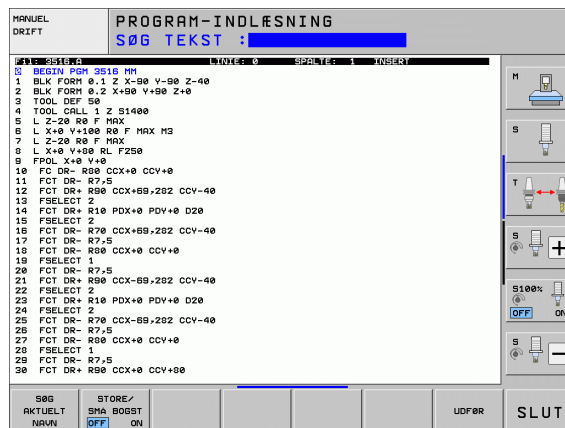

11.14 Arbejde med skæredata-tabeller

Anvisning



TNC'en skal af maskinfabrikanten være forberedt for arbejdet med snitdata-tabeller.

Evt. står ikke alle de her beskrevne eller yderligere funktioner til rådighed på Deres maskine. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Anvendelsesmuligheder

Med snitdata-tabeller, i hvilke vilkårlige emnematerialer/skærmateriale-kombinationer er fastlagt, kan TNC'en fra snithastigheden V_C og tandtilspænding Z beregne spindelomdr.tal S og banetilspænding F . Grundlaget for beregningen er, at De i programmet har fastlagt emne-materialet og i en værktøjs-tabel forskellige værktøjsspecifikke egenskaber.



Før De automatisk lader snitdata beregne af TNC'en, skal De i driftsart program-test har aktiveret værktøjs-tabellen (status S), fra hvilken TNC'en skal udtage de værktøjsspecifikke data.

Editoringsfunktioner for snitdata-tabeller

Softkey

Indføj linie

INDSÆT
LINIE

Sletning af linie

SLET
LINIE

Vælg start af næste linie

NÆSTE
LINIE

Sortere tabeller

SORTERE
BLOK
NUMRE

Kopiere feltet med lys baggrund (2. softkey-liste)

KOPIER
VÆRDI

Indføje det kopierede felt (2. softkey-liste)

OVERFØR
KOPIERET
VÆRDI

Editor tabelformat (2. softkey-liste)

FORMAT
EDITERER

DATEI:	TOOL	T	R	CUT.	TYP	MM	TMAT	CDT
0	...	...	...	...	...	...	...	...
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	+5	4	MILL	HSS	PRO1			
3	...	...	...	...	...			
4	...	...	...	...	...			

DATEI:	PRO1	CDT		Vc1	F1
NR	WMAT	TMAT			
0	...	...	...	...	...
1	...	...	...	...	...
2	ST65	HSS	40	0.06	
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...


```

0 BEGIN PGM xxc.H MM
1.BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 Z X+100 Y+100 Z+0
3 WMAT "ST65"
4 ...
5 TOOL CALL 2 Z $1273 F305
  
```

Tabeller for emne-materialer

Emne-materialer definerer De i tabellen EMAT.TAB (se billedet). EMAT.TAB er standardmæssigt gemt i bibliotek TNC:\ og kan indeholde vilkårligt mange materialenavne. Materiale-navnet må maksimalt indeholde 32 karakterer (også mellemrum). TNC'en viser den indholdet i spalten NAVN, når De i programmet fastlægger emne-materiale (se efterfølgende afsnit).



Hvis De forandrer standard råstof-tabellen, skal De kopiere disse i et andet bibliotek. Ellers bliver Deres ændringer ved en software-opdatering med HEIDENHAIN-standarddata overskrevet. De definerer så stien i filen TNC.SYS med password VMAT= (se "Konfigurations-fil TNC.SYS", side 469).

For at undgå data tab, sikrer De filen EMAT.TAB med regelmæssige mellemrum.

MANUEL DRIFT		EDITOR PROGRAM-TABEL	
		NIMI ?	
NO	EMAT.TAB	NO	EMAT.TAB
0	142 WU 13	1	142 WU 13
1	142 WU 13	2	142 WU 13
2	142 WU 13	3	142 WU 13
3	142 WU 13	4	142 WU 13
4	142 WU 13	5	142 WU 13
5	142 WU 13	6	142 WU 13
6	142 WU 13	7	142 WU 13
7	142 WU 13	8	142 WU 13
8	142 WU 13	9	142 WU 13
9	142 WU 13	10	142 WU 13
10	142 WU 13	11	142 WU 13
11	142 WU 13	12	142 WU 13
12	142 WU 13	13	142 WU 13
13	142 WU 13	14	142 WU 13
14	142 WU 13	15	142 WU 13
15	142 WU 13	16	142 WU 13
16	142 WU 13	17	142 WU 13
17	142 WU 13	18	142 WU 13
18	142 WU 13	19	142 WU 13
19	142 WU 13	20	142 WU 13
20	142 WU 13	21	142 WU 13
21	142 WU 13	22	142 WU 13
22	142 WU 13	23	142 WU 13
23	142 WU 13	24	142 WU 13
24	142 WU 13	25	142 WU 13
25	142 WU 13	26	142 WU 13
26	142 WU 13	27	142 WU 13
27	142 WU 13	28	142 WU 13
28	142 WU 13	29	142 WU 13
29	142 WU 13	30	142 WU 13

Fastlæggelse af emne-materiale i NC-Program

I et NC-program vælger De råstoffet med softkey EMAT fra tabellen EMAT.TAB:

SPEC
FCT

► Indblænde softkey-liste med specialfunktioner

PROGRAM
DEFAULTS

► Vælg gruppe PROGRAM + INDDEL.

EMAT

► Programmere emne-materiale: I driftsart program-indlagring/editering tryk softkey EMAT.

UDVALG
VINDUE

► Indblænde tabellen EMAT.TAB: Tryk softkey VÆLG VINDUE, TNC'en indblænder i et overlejret vindue råmaterialet, som er gemt i EMAT.TAB

► Vælge emne-materiale: De flytter det lyse felt med piltasten til det ønskede materiale og bekræfter med tasten ENT. TNC'en overtager råstoffet i EMAT-blokken

► Afslutte dialogen: Tryk tasten END



Hvis De i et program ændrer EMAT-blokken, afgiver TNC'en en advarselmelding. Kontrollér, om de i TOOL CALL-blokken gemte skæredata er gyldige endnu.

Tabeller for værktøjs-skærmaterialer

Værktøjs-skærmat. definerer De i tabellen TMAT.TAB. TMAT.TAB er standardmæssigt gemt i biblioteket TNC:\ og kan indeholde vilkårligt mange skærmateriale navne (se billedet). Skærmaterialetnavnet må maksimalt være på 16 karakterer (også mellemrum). TNC'en viser indholdet af spalten NAVN, når De i værktøjs-tabellen TOOL.T fastlægger værktøjs-skærmaterialet.



Hvis De forandrer standard skærmateriale.-tabellen, skal De kopiere disse i et andet bibliotek. Ellers bliver Deres ændringer ved en software-opdatering med HEIDENHAIN-standarddata overskrevet. De definerer så stien i filen TNC.SYS med password TMAT= (se "Konfigurations-fil TNC.SYS", side 469).

For at undgå data tab, sikrer De filen TMAT.TAB med regelmæssige mellemrum.

MANUEL DRIFT		EDITOR PROGRAM-TABEL	
		NIMI ?	
NR	TMAT	CDT	NAVN
0	000000	000	
1	HC-P25	HM	beschichtet
2	HC-P25	HM	beschichtet
3	HSS		
4	HSS-Co5	HSS + Kobalt	
5	HSS-Co8	HSS + Kobalt	
6	HSS-Co8-TiN	HSS + Kobalt	
7	HSS/TiN	TiN-beschichtet	
8	HSS/TiN	TiN-beschichtet	
9	HT-P15	Cermet	
10	HT-M15	Cermet	
11	HU-K15	HM unbeschichtet	
12	HU-K25	HM unbeschichtet	
13	HU-P25	HM unbeschichtet	
14	HU-P25	HM unbeschichtet	
15	Hartmetall	Vollhartmetall	
END			

Tabeller for skæredata

Råstof/skærmat.-kombinationen med tilhørende snitdata definerer De i en tabel med efternavnet .CDT (engl. cutting data file: Snitdata-tabel; se billedet). Indførslen i skæredata-tabellen kan De frit konfigurere. Udover de tvingende nødvendige spalter NR, EMAT og TMAT kan TNC'en styre indtil fire snithastigheder (V_C)/tilspænding (F)-kombinationer.

I biblioteket TNC:\ er standard snitdata-tabellen FRÆS_2.CDT gemt. De kan FRÆS_2.CDT vilkårligt editere og udvide eller indføje vilkårligt mange nye skæredata-tabeller.



Når De forandrer standard skæredata-tabeller, skal De kopiere disse i et andet bibliotek. Ellers bliver Deres ændringer ved en software-update overskrevet med HEIDENHAIN-standarddataer (se "Konfigurations-fil TNC.SYS", side 469).

Alle skæredata-tabeller skal være gemt i samme bibliotek. Er biblioteket ikke standardbiblioteket TNC:\, skal de i filen TNC.SYS efter nøgleordet PCDT= indlæse stien, i hvilken Deres snitdata-tabel er gemt.

For at undgå data tab, skal De sikre skæredata tabellen med regelmæssige mellemrum.

MANUEL DRIFT		EDITOR PROGRAM-TABEL	
		MATERIALE?	
NR	EMAT	TMAT	CDT
0	00	000000	000
1	01	00	000000
2	01	00	000000
3	01	00	000000
4	01	00	000000
5	01	00	000000
6	01	00	000000
7	01	00	000000
8	01	00	000000
9	01	00	000000
10	01	00	000000
11	01	00	000000
12	01	00	000000
13	01	00	000000
14	01	00	000000
15	01	00	000000
16	01	00	000000
17	01	00	000000
18	01	00	000000
19	01	00	000000
20	01	00	000000
21	01	00	000000
22	01	00	000000
23	01	00	000000
24	01	00	000000
25	01	00	000000
26	01	00	000000
27	01	00	000000
28	01	00	000000
29	01	00	000000

Anlægge nye skæredata-tabeller

- ▶ Vælg driftsart program-indlagring/editering
- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg biblioteket, i hvilket snitdata-tabellen skal være gemt (Standard: TNC:\)
- ▶ Indlæs vilkårlige filnavne og fil-type .CDT , bekræft med tasten ENT
- ▶ TNC'en åbner en standard-snitdata-tabel eller viser i den højre billedskærms halvdel forskellige tabelformater (maskinafhængig), som adskiller sig ved antallet af snithastigheds/tilspændingskombinationer. De flytter i dette tilfælde det lyse felt med piltasten til det ønskede tabelformat og bekræfter med tasten ENT. TNC'en genererer en ny tom snitdata-tabel

Ndvendige angivelser i værktøjs-tabel

- Værktøjs-radius - spalte R (DR)
- Antal tænder (kun ved fræseværktøjer) - spalte CUT.
- Værktøjstype - spalte TYP
- Værktøjstypen influerer på beregningen af banetilspændingen:
 Fræseværktøjer: $F = S \cdot f_z \cdot z$
 Alle andre værktøjer: $F = S \cdot f_U$
 S: Spindelomdrejningstal
 f_z : Tilspænding pr. tand
 f_U : Tilspænding pr. omdrejning
 z: Antal tænder
- Værktøjs-skærmat. - spalte TMAT
- Navn på snitdata-tabellen, som skal anvendes for dette værktøj – spalte CDT
- Værktøjstypen, værktøjs-skærmaterialet og navnet på snitdata-tabellen vælger De i værktøjs-tabellen med softkey (se "Værktøjs-tabel: Værktøjs-data for automatisk omdr.tal-/tilspændingsberegning", side 186).



Fremgangsmåde ved arbejde med automatisk omdr.tal-/tilsp.-beregning

- 1 Hvis endnu ikke indført: Indfør emne-materiale i filen EMAT.TAB
- 2 Hvis endnu ikke indført: Indfør skærstof-materiale i filen TMAT.TAB
- 3 Hvis endnu ikke indført: Indfør alle for snitdata-beregningen nødvendige værktøjsspecifikke data i værktøjs-tabellen:
 - Værktøjs-radius
 - Antal tænder
 - Værktøjs-type
 - Værktøjs-skærmateriale
 - Til værktøj hørende skærddata-tabel
- 4 Hvis endnu ikke indført: Indfør snitdata i en vilkårlig snitdata-tabel (CDT-Datei)
- 5 Driftsart test: Aktivér værktøjs-tabellen, fra hvilken TNC'en skal hente værktøjsspecifikke data (Status S)
- 6 I NC-program: Fastlæg med softkey EMAT emne-materialet
- 7 I NC-program: I **TOOL CALL**-blok spindelomdr.tal og tilspænding med softkey lader sig automatisk beregne



Dataoverføring af snitdata-tabeller

Hvis De udlæser en fil fra fil-type .TAB eller .CDT over et eksternt datainterface, gemmer TNC'en strukturdefinitionen for tabellen med. Strukturdefinitionen begynder med linien #STRUCTBEGIN og ender med linien #STRUCTEND. Fjerner De betydningen af de enkelte nøgleord fra tabellen "Strukturkommando" (se "Frit definerbare tabeller", side 470). Efter #STRUCTEND gemmer TNC'en det egentlige indhold af tabellen.

Konfigurations-fil TNC.SYS

Konfigurations-filen TNC.SYS skal De anvende, når Deres snitdata-tabel ikke er gemt i standard-biblioteket TNC:\. Så fastlægger De i TNC.SYS stien, i hvilken Deres skæredata-tabeller er gemt.



Filen TNC.SYS skal være gemt i rod-biblioteket TNC:\.

Indførsler i TNC.SYS	Betydning
EMAT=	Sti for råstof-tabel
TMAT=	Sti for Skærmat.-tabel
PCDT=	Sti for snitdata-tabellen

Eksempel på TNC.SYS

VMAT=TNC:\CUTTAB\VMAT_GB.TAB
TMAT=TNC:\CUTTAB\TMAT_GB.TAB
PCDT=TNC:\CUTTAB\



11.15 Frit definerbare tabeller

Grundlaget

I frit definerbare tabeller, kan De vilkårlige informationer ud fra NC-programmet gemme og læse. Herfor står Q-parameter-funktionerne **FN 26** ti **FN 28** til rådighed.

Formatet frit definerbare tabeller, altså de indeholdte spalter og deres egenskaber, kan De ændre med struktur-editoren. Herved kan De fremstille tabeller, der eksakt er tilpasset til Deres anvendelse.


Herudover kan De skifte mellem et tabel-billede (standard indstilling) og et formular-billede.

Anlægge frit definerbare tabeller

- Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- Indlæs vilkårlige filnavne med endelsen TAB, bekræft med tasten ENT: TNC'en viser et overblændingsvindue med fast bagved lagte tabelformater
- Med piltasten vælges tabelformatet **EXAMPLE.TAB**, bekræft med tasten ENT: TNC'en åbner en ny tabel, der kun indeholder én linie og én spalte
- For at tilpasse tabellen til Deres behov, skal De ændre tabelformatet (se "Ændre tabelformat" på side 471)



Hvis TNC'en ved åbning af en ny TAB-fil ingen overblændingsvindue viser, skal De til at begynde med generere tabelformatet med funktionen COPY SAMPLE FILES (se "Kopier original-fil" på side 651).

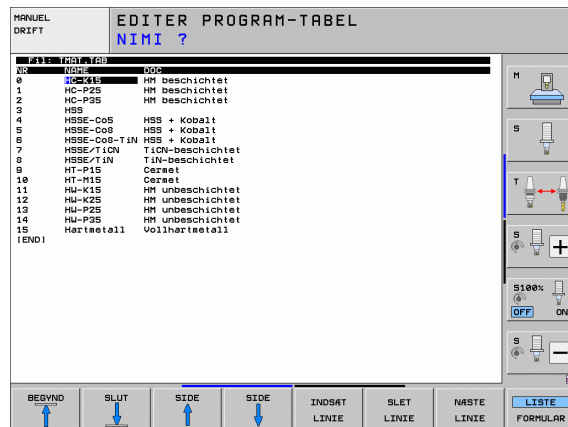

Ændre tabelformat

- De trykker softkey FORMAT EDITERING (2. softkey-plan): TNC'en åbner editor-vinduet, i hvilket tabelstrukturen er vist "drejet 90° ". En linie i editor-vinduet definerer en spalte i den tilhørende tabel. De udtager betydningen af strukturkommandoen (toplinieindføring) fra siddende tabel.

Strukturkommando	Betydning
NR	Spaltenummer
NAVN	Spalteoverskrift
TYPE	N : Numerisk indlæsning C : Alfanymerisk indlæsning L : Indlæseværdi Long X : Fast defineret format for dato og klokkeslæt: hh:mm:ss dd.mm.yyyy
WIDTH	Bredde af spalte. Med typen N inklusiv fortegn, komma og antal pladser efter komma. Med typen X kan De med spaltebredden skelne, om TNC'en skal gemme den komplette dato eller kun klokkeslættet
DEC	Antallet af efter-komma-pladser 4, kun virksom ved type N)
ENGELSK til UNGARNISK	Sprogafhængig dialog (max. 32 tegn)




TNC'en kan bearbejde maksimalt 200 tegn pr. linie og maksimalt 30 spalter.

Hvis De i en bestående tabel senere vil indføje en spalte, så forskyder TNC'en ikke automatisk allerede indlæste værdier.

Afslut struktur-editor

- De trykker tasten END. TNC'en omdanner de data, som allerede er gemt i tabellen, til et nyt format. Elementer, som TNC'en ikke kunne omdanne til den nye struktur, er kendetegnet med # (f.eks. når De har formindsket spaltebredden).

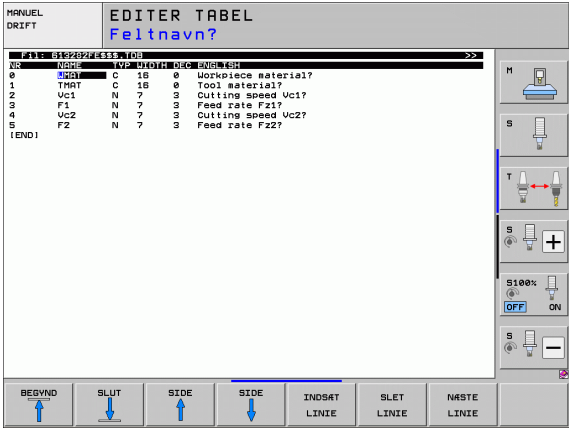

Skifte mellem tabel- og formularbillede

Alle tabeller med filendelsen **.TAB** kan De lade vise enten i listebilledet eller i formularbillede.

- Tryk softkey FORMULAR LISTE. TNC'en skifter til billedet, som i softkey ikke altid er med lys baggrund


I formularbilledet oplister TNC'en i den venstre billedskærmshalvdel linienummeret med indholdet for første spalte.

I den højre billedskærmshalvdel kan De ændre dataerne.

- Herfor trykker De tasten ENT eller klikker med musepilen i et indlæsefelt
- For at gemme ændrede data, trykker De tasten END eller softkey GEM
- For at kassere ændringerne, trykker De tasten DEL eller softkey AFBRYDE



TNC'en indretter indlæsefelter på den højre side med fast venstrekanst til den længste dialog. Hvis et indlæsefelt overskrider den maksimale bredde der kan fremstilles, vises ved nederste ende af vinduet en Scrollbar. Scrollbaren kan De betjene pr. mus eller pr. softkey.

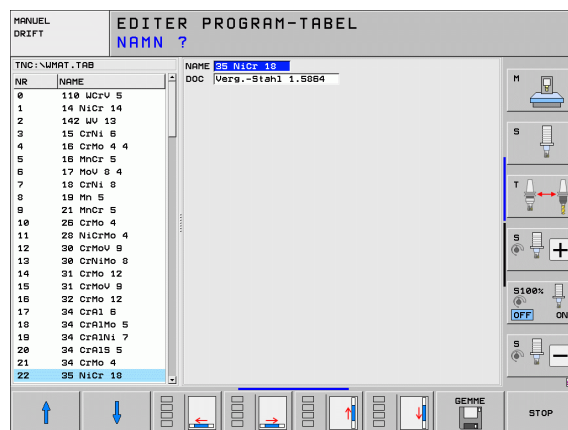

FN 26: TABOPEN: Åbning af frit definerbar tabel

Med funktionen **FN 26: TABOPEN** åbner De en vilkårlig frit definerbar tabel, for at beskrive denne tabel med FN27, hhv. at læse fra denne tabel med **FN 28**.



I et NC program kan der altid kun være en tabel åben. En ny blok med TABOPEN lukker automatisk den sidst åbnede tabel.

Tabellen der skal åbnes skal have efternavnet .TAB.

Eksempel: Åbne tabellen TAB1.TAB, som er gemt i biblioteket TNC:DIR1

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```



FN 27: TABWRITE: Beskrive en frit definerbar tabel

Med funktionen **FN 27: TABWRITE** beskriver De tabellen, som De forud har åbnet med **FN 26: TABOPEN**.

De kan definere indtil 8 spaltenavne i en TABWRITE-blok, dvs. beskrive. Spaltenavnet skal stå mellem to anførselstegn og være adskilt med et komma. Værdien, som TNC'en skal skrive i den vilkårlige spalte, definerer De i Q-parametre.



Vær opmærksom på, at funktionen **FN 27: TABWRITE** standardmæssigt også skriver i betjeningsart program-test, værdien i den aktuelt åbne tabel. Med funktionen **FN17 ID990 NR2 IDX16=1** kan De fastlægge, at TNC'en udfører funktionen **FN27** kun i programafviklingsbetjeningsart.

De kan kun beskrive numeriske tabelfelter.

Hvis De vil beskrive flere spalter i en blok, skal De lagre de værdier der skal skrives i efter hinanden følgende Q-parameter-numre.

Eksempel:

I linie 5 i den momentant åbnede tabel beskrives spalte radius, dybde og D. Værdierne, som skal skrives i tabellen, skal være gemt i Q-parametrene Q5, Q6 og Q7

```
53 FN0: Q5 = 3,75
```

```
54 FN0: Q6 = -5
```

```
55 FN0: Q7 = 7,5
```

```
56 FN 27: TABWRITE 5/"RADIUS,DYBDE,D" = Q5
```



FN 28: TABREAD: Læse en frit definerbar tabel

Med funktionen **FN 28: TABREAD** læser De fra tabellen, som De forud har åbnet med **FN 26: TABOPEN**.

De kan definere indtil 8 spaltenavne i en TABWRITE-blok, dvs. læse. Spaltenavnet skal stå mellem anførselstegn og og være adskilt med et komma. Q-parameter-nummeret, i hvilken TNC skal skrive den første læsende værdi, definerer De i en **FN 28**-blok.



De kan kun læse numeriske tabel felter.

Hvis De vil læse flere spalter i en blok, skal De lagre de værdier der skal skrives i efter hinanden følgende Q-parameter-numre.


Eksempel:

I linie 6 i den momentant åbnede tabel læse værdierne i spalten radius, dybde og D. Gemme den første værdi i Q-parameter Q10 (anden værdi i Q11, tredje værdi i Q12).

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"RADIUS,DYBDE,D"
```





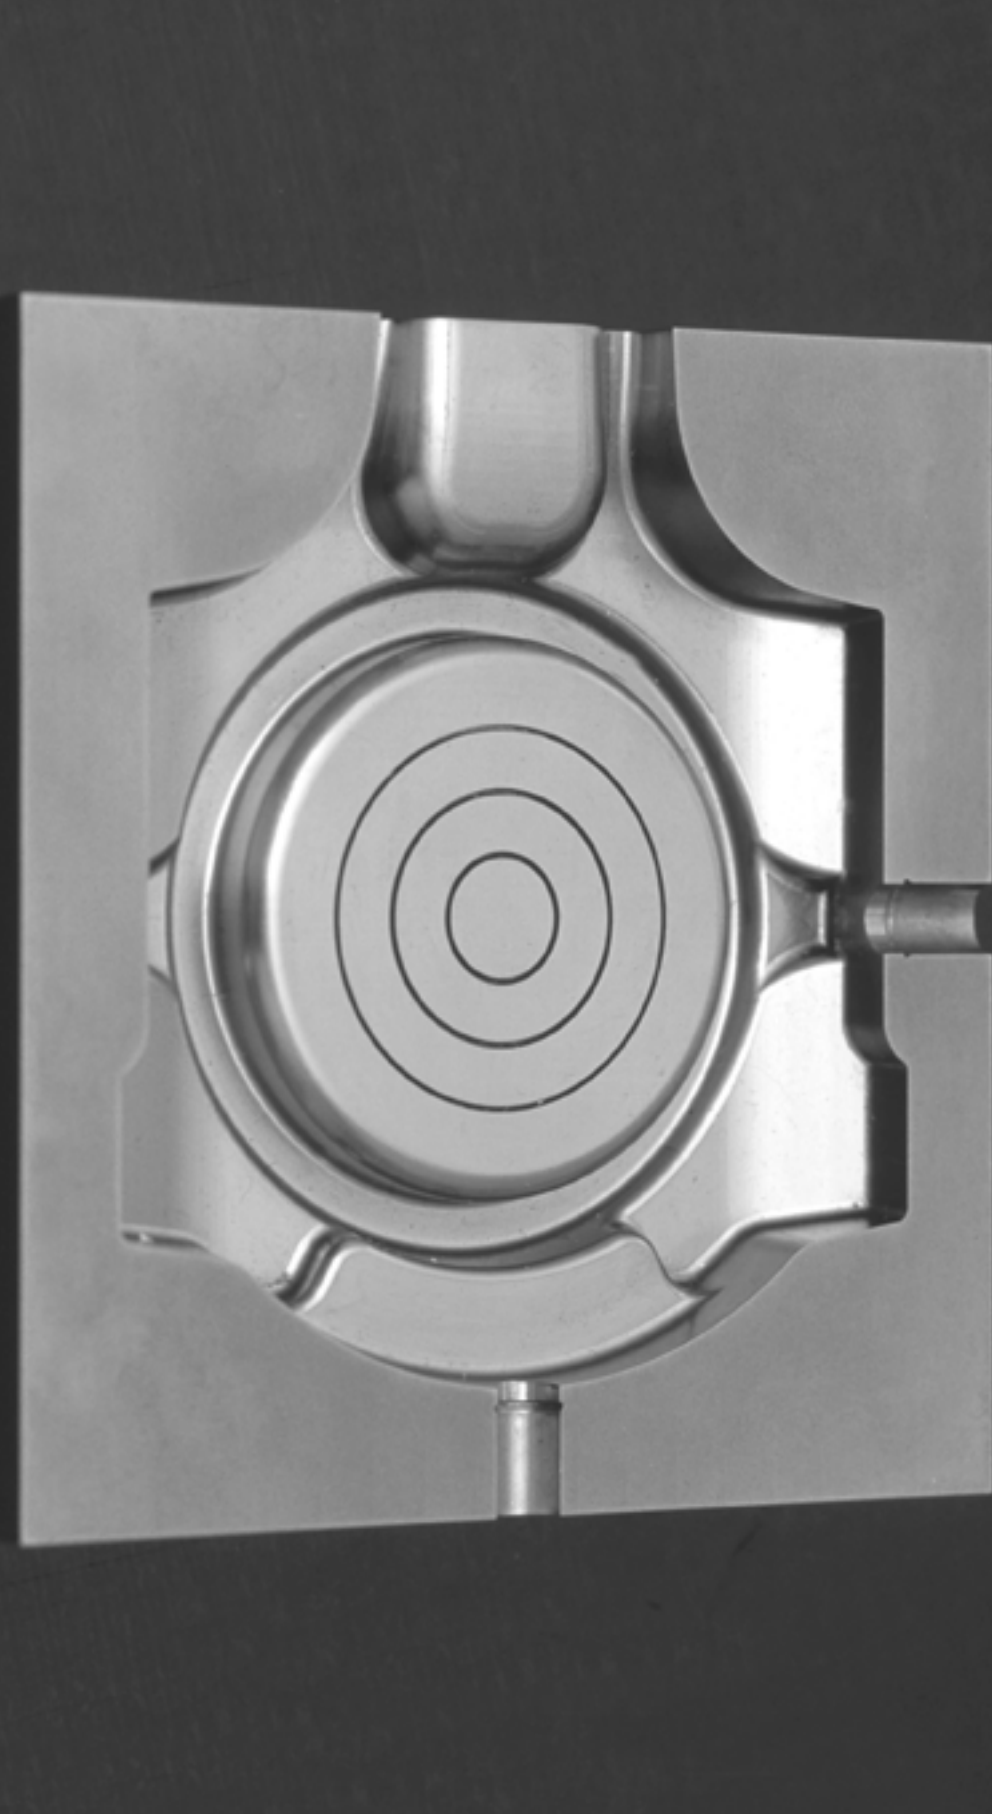

12

**Programmering:
Fleraksebearbejdning**



12.1 Funktioner for fleraksebearbejdning

I dette kapitel er sammenfattet TNC-funktionerne, som hænger sammen med fleraksebearbejdning:

TNC-funktion	Beskrivelse	Side
PLANE	Definere bearbejdning i det transformerede bearbejdningsplan	Side 479
PLANE/M128	Dykfræsning	Side 501
FUNCTION TCPM	Forhold TNC'en fastlægger ved positionering af drejeakser (videreudvikling af M128)	Side 503
M116	Tilspænding for drejeakser	Side 508
M126	Køre drejeakser vejoptimeret	Side 509
M94	Reducere displayværdi af drejeakser	Side 510
M114	Forhold TNC'en fastlægger ved positionering af drejeakser	Side 511
M128	Forhold TNC'en fastlægger ved positionering af drejeakser	Side 513
M134	Præc.stop ved positionering med drejeakser	Side 516
M138	Valg af svingakse	Side 516
M144	Omregne maskinkinematik	Side 517
LN-blokke	Treidimensional værktøjs-korrektur	Side 518
SPL-blokke	Spline-interpolation	Side 529



12.2 PLANE-funktionen: Transformering af bearbejdningsplan (software-option 1)

Introduktion



Funktionerne for transformering af bearbejdningsplanet skal være frigivet af maskinfabrikanten!

Alle **PLANE**-Funktioner, med undtagelse af **PLANE AXIAL**, kan De kun anvende med værktøjs-akse Z.

PLANE-funktionen kan De grundlæggende kun anvende på maskiner, som råder over mindst to drejeakser (bord og/eller hoved). Undtagelse: Funktionen **PLANE AXIAL** kan De så også anvende, når der på Deres maskine kun er en enkelt drejeakse til rådighed hhv. er aktiv.

Med **PLANE**-funktionen (eng. plane = plan) står en kraftfuld funktion til Deres rådighed, med hvilken De på forskellige måder kan definere transformererede bearbejdningsplaner.

Alle de i TNC'en til rådighed værende **PLANE**-funktioner beskriver de ønskede bearbejdningsplaner uafhængig af drejeakserne, der faktisk er til rådighed på Deres maskine. Følgende muligheder står til rådighed:

Funktion	Nødvendige parametre	Softkey	Side
SPATIAL	Tre rumvinkler SPA , SPB , SPC		Side 483
PROJECTED	To projektionsvinkler PROPR og PROMIN såvel som en rotationsvinkel ROT		Side 485
EULER	Tre eulervinkler præcession (EULPR), nutation (EULNU) og rotation (EULROT),		Side 487
VECTOR	Normalvektor for definition af plan og basisvektor for definition af retningen den svingede X-akse		Side 489
POINTS	Koordinaterne til tre vilkårlige punkter til det transformerende plan		Side 491
RELATIV	Enkelt, inkremental virkende rumvinkel		Side 493
AXIAL	Indtil tre absolutte eller inkrementale aksevinkler A , B , C		Side 494
RESET	Tilbagestille PLANE-funktion		Side 482



For at tydeliggøre forskellen mellem de enkelte definitionsmuligheder allerede før funktionsvalget, kan De pr. softkey starte en animation.



Parameter-definitionen af **PLANE**-funktioner er inddelt i to dele:

- Den geometriske definition af planet, som for alle til rådighed værende **PLANE**-funktioner er forskellige
- Positioneringsforholdene for **PLANE**-funktionen, som uafhængig af plandefinitionen kan ses og for alle **PLANE**-funktioner er identiske (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)



Funktionen overfør Akt.-position er ikke mulig med aktivt transformeret bearbejdningsplan.

Når De anvender **PLANE**-funktion med aktiv **M120**, så ophæver TNC'en automatisk radius-korrektoren og dermed også funktionen **M120**.

PLANE-funktioner tilbageslides grundlæggende altid med **PLANE RESET**. Indlæsningen af 0 i alle **PLANE**-parametre tilbageslides funktionen ikke fuldstændigt.

Definieren PLANE-funktion



► Indblænde softkey-liste med specialfunktioner



► Vælg **PLANE**-funktion: Tryk softkey TRANSFORMERE
BEARB.-PLAN: TNC'en viser i softkey-liste de til
rådighed stående definitions muligheder

Vælg funktion ved aktiv animation

- ▶ Indkoble animation: Stil softkey VÆLG ANIMATION IND/UD IND
- ▶ Starte animation for de forskellige definitionsmuligheder: Tryk én af de til rådighed stående softkeys, TNC giver den trykkede softkey en anden baggrundsfarve og starter den tilhørende animation
- ▶ For at overtage den i øjeblikket aktive funktion: Tryk tasten ENT eller tryk på ny softkey for den aktive funktion: TNC'en fortsætter dialogen og spørger efter de nødvendige parametre



Vælg funktion med inaktiv animation

- Vælg den ønskede funktion direkte pr. softkey: TNC'en fortsætter dialogen og spørger efter de nødvendige parametre

Positions-visning

Så snart en vilkårlige **PLANE**-funktion er aktiv, viser TNC'en i det yderligere status-display den beregnede rumvinkel (se billedet). Grundlæggende regner TNC'en internt – uafhængig af den anvendte **PLANE**-funktion – altid tilbage til rumvinklen.

I funktion restvej (**RESTV**) viser TNC'en ved indsvingning (funktion **MOVE** eller **TURN**) i drejeaksen vejen til den definerede (hhv. beregnede) slutposition for drejeaksen.

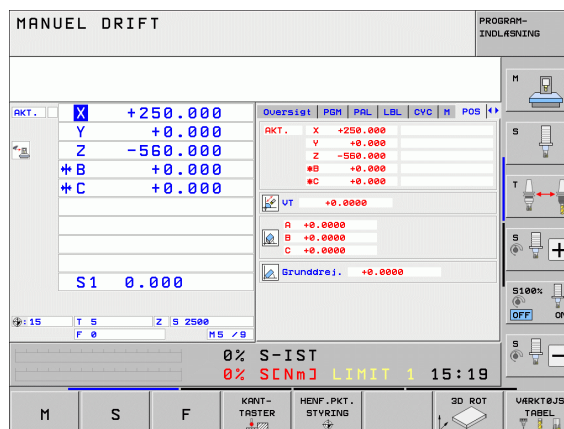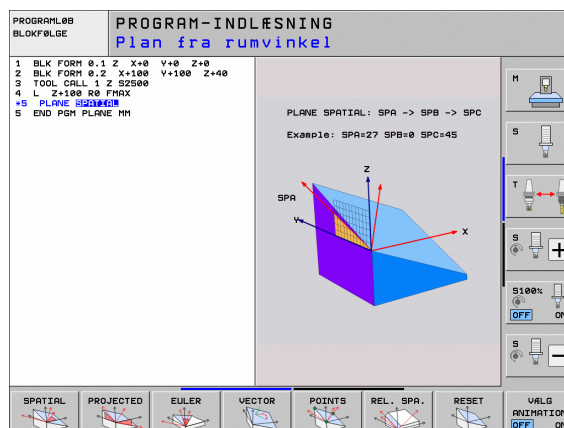

Tilbagestille PLANE-funktion



- ▶ Indblænde softkey-liste med specialfunktioner
- ▶ Vælg TNC specialfunktioner: Tryk softkey SPECIELLE TNC FUNKT.
- ▶ Vælg PLANE-funktion: Tryk softkey TRANSFORMERE BEARB.-PLAN: TNC'en viser i softkey-listen de til rådighed stående definitionsmuligheder
- ▶ Vælg funktion for tilbagestilling: Hermed er **PLANE**-funktionen tilbagestillet internt, på den aktuelle akseposition ændrer sig herved ikke
- ▶ Fastlæg, om TNC'en skal køre svingaksen automatisk til grundstillingen (**MOVE** eller **TURN**) eller ikke (**STAY**), (se "Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)" på side 496)
- ▶ Afslutte indlæsning: Tryk tasten END



Funktionen **PLANE RESET** sætter den aktive **PLANE**-funktion – eller en aktiv cyklus **19** – fuldstændig tilbage (vinkel = 0 funktion inaktiv). En multidefinition er ikke nødvendig.

Eksempel: NC-blok

```
25 PLANE RESET MOVE AFST50 F1000
```

Definere bearbejdningsplan over rumvinkel: PLANE SPATIAL

Anvendelse

Rumvinkel definerer et bearbejdningsplan ved op til tre drejninger om et koordinatsystem, hvortil der er to muligheder, som altid fører til samme resultat.

■ Drejning om det maskinfaste koordinatsystem:

Rækkefølgen af drejningerne følger først maskinakse C, så om maskinakse B og så om maskinakse A.

■ Drejning om hver drejede koordinatsystem:

Rækkefølgen af drejningen følger først om maskinaksen C, så om den drejede akse B, så om den drejede akse A. Denne rækkefølge er som regelen let at forstå, da drejningen af koordinatsystemet om den faststående drejeakse generelt er lettere at forstå,




Pas på før programmeringen

De skal altid definere alle tre rumvinkler **SPA**, **SPB** og **SPC**, også hvis en af vinklerne er 0.

Funktionaliteten svarer til Cyklus 19, såfremt indlæsningen i Cyklus 19 er sat til rumvinkelindlæsning.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

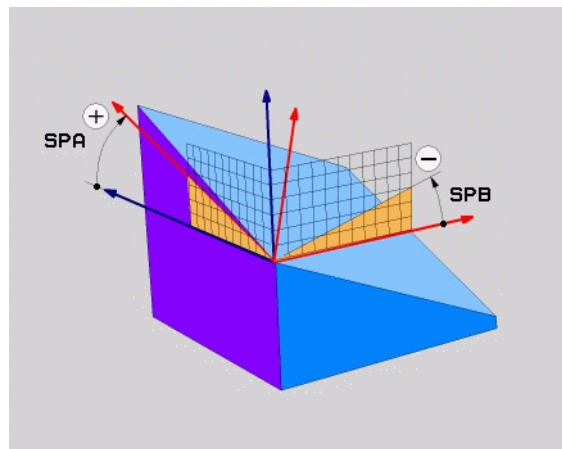



Indlæseparameter



- **Rumvinkel A?:** Drejevinkel **SPA** om den maskinfaste akse X (se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Rumvinkel B?:** Drejevinkel **SPB** om den maskinfaste akse Y (se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Rumvinkel C?:** Drejevinkel **SPC** om den maskinfaste akse Z (se billedet i midten til højre). Indlæseområde fra -359.9999° til +359.9999°
- Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
SPATIAL	Eng. spatial = rumlig
SPA	spatial A: Drejning om X-aksen
SPB	spatial A: Drejning om Y-aksen
SPC	spatial A: Drejning om Z-aksen

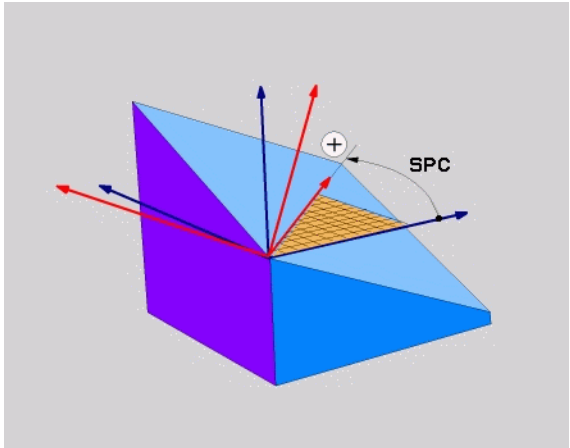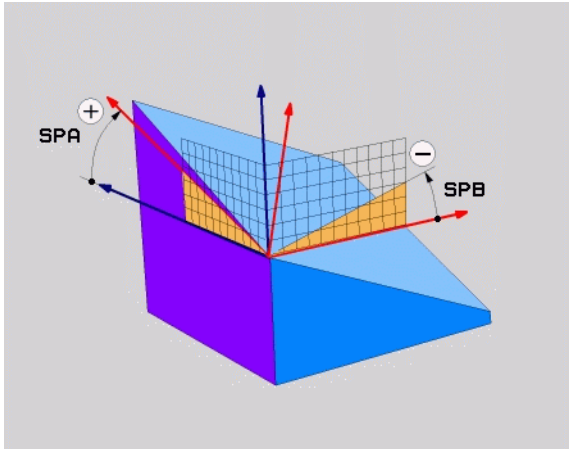

Eksempel: NC-blok

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....
```



Definere bearbejdningsplan med projektionsvinkel: PLANE PROJECTED

Anvendelse


Projektionsvinklen definerer et bearbejdningsplan med angivelsen af to vinkler, som De med projektion af 1. koordinat-plan (Z/X med værktøjsakse Z) og det 2. koordinatplan (Y/Z med værktøjsakse Z) i hvilket bearbejdningsplanet som skal defineres kan fremskaffes.



Pas på før programmeringen

Projektionsvinklen kan De så kun anvende, hvis vinkeldefinitionen henfører sig til en retvinklet kasse. Ellers opstår forvridninger på emnet.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

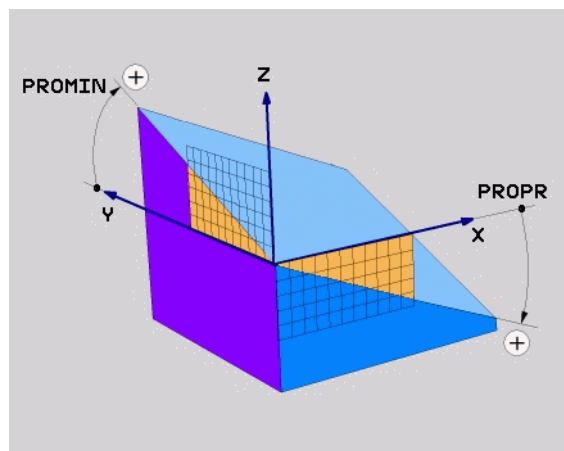

Indlæseparameter





- **Proj.-vinkel 1. Koordinatplan?::** Projicerede vinkel for det transformerede bearbejdningsplan i det 1. koordinatplan for det maskinfaste koordinatsystem (Z/X med værktøjsakse Z, se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -89.9999° til +89.9999°. 0°-aksen er hovedaksen for det aktive bearbejdningsplan (X med værktøjsakse Z, positiv retning se billedet øverst til højre)
- **Proj.-vinkel 2. Koordinatplan?::** Projicerede vinkel i det 2. koordinatplan i det maskinfaste koordinatsystem (Y/Z med værktøjsakse Z, se billedet øverst til højre). Indlæseområde fra -89.9999° til +89.9999°. 0°-aksen er sideaksen for det aktive bearbejdningsplan (Y med værktøjsakse Z)
- **ROT-vinkel det transf. plan?::** Drejning af det transformerede koordinatsystem om den svingede værktøjs-akse (svarer efter meningen til en rotation med cyklus 10 DREJNING). Med rotations-vinklen kan De på en enkel måde bestemme rethningen af hovedaksen for bearbejdningsplanet (X med værktøjs-akse Z, Z med værktøjs-akse Y, se billedet i midten til højre). Indlæseområde fra 0° til +360°
- Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

NC-blok

```
5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30 .....
```

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
PROJECTED	Eng. projected = projiceret
PROPR	p rinciple plane: Hovedplan
PROMIN	m inor plane: Sideplan
ROT	Eng. rotation : Rotation

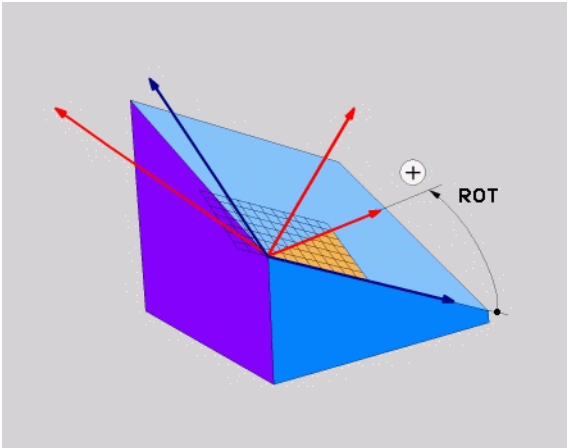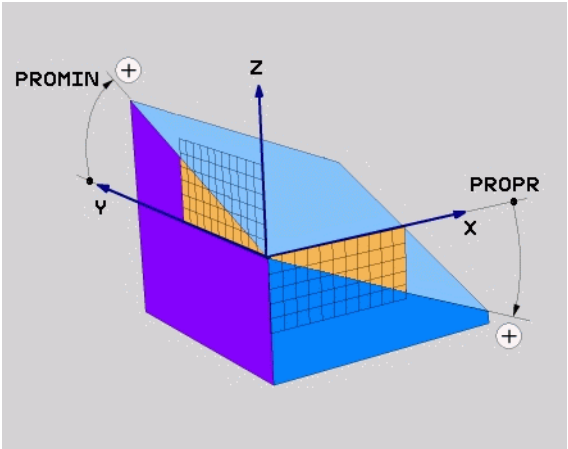

Definere bearbejdningsplan med eulervinkel: PLANE EULER

Anvendelse

En eulervinkel definerer et bearbejdningsplan med indtil tre **drejninger om det altid transformerede koordinatsystem**. De tre eulervinkler blev defineret af schweiziske matematiker Euler. Overført til maskin-koordinatsystemet kommer følgende betydninger:

Præcessionsvinkel Drejning af koordinatsystemet om Z-aksen

EULPR

Nutationsvinkel Drejning af koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse

EULNU


Rotationsvinkel Drejning af det transformerede bearbejdningsplan om den transformerede Z-akse

EULROT



Pas på før programmeringen

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

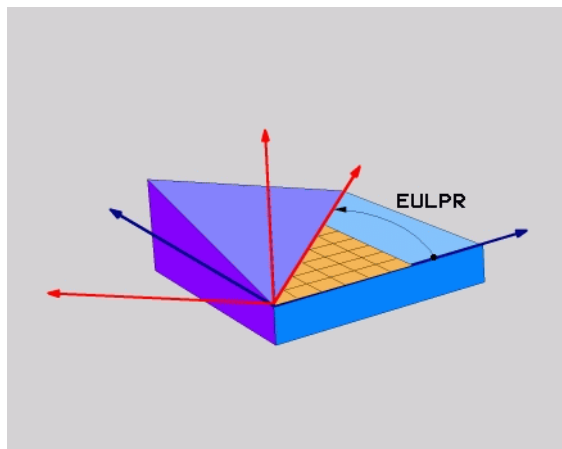

Indlæseparameter






- **Drejev. Hoved-koordinatplan?:** Drejevinkel **EULPR** om Z-aksen (se billedet øverst til højre). Pas på:
 - Indlæseområdet er -180.0000° til 180.0000°
 - 0°-aksen er X-aksen
- **Svingvinkel værktøjs-akse?:** Svingvinkel **EULNU** for koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse (se billedet til højre i midten). Pas på:
 - Indlæseområdet er 0° til 180.0000°
 - 0°-aksen er Z-aksen
- **ROT-vinkel det transf. plan?:** Drejning **EULROT** af det transformerede koordinatsystem om den svingede Z-akse (svarer efter meningen til en rotation med cyklus 10 DREJNING). Med rotationsvinklen kan De på en enkel måde bestemme retningen af X-aksen i det transformerede bearbejdningsplan (se billedet nederst til højre). Pas på:
 - Indlæseområdet er 0° til 360.0000°
 - 0°-aksen er X-aksen
- Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

NC-blok

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
EULER	Schweizisk matematiker, der definerede den såkaldte Euler-vinkel
EULPR	Pr æcessions-vinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af koordinatsystemet om Z-aksen
EULNU	Nu tationsvinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af koordinatsystemet om den med præcessionsvinklen drejede X-akse
EULROT	Ro tations-vinkel: Vinklen, der beskriver drejningen af det transformerede bearbejdningsplan om den svingede Z-akse

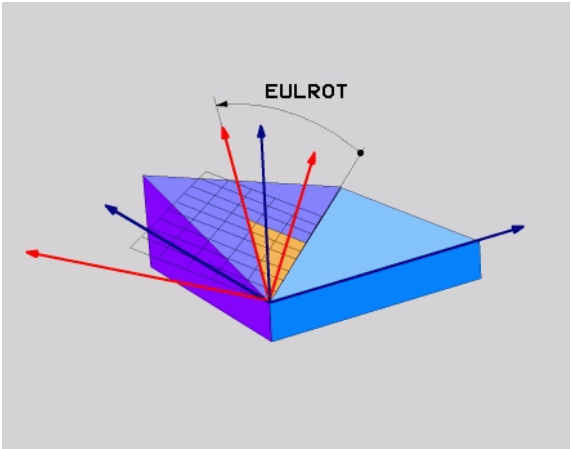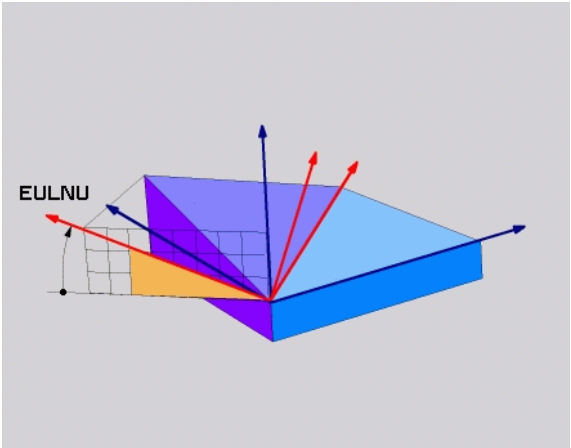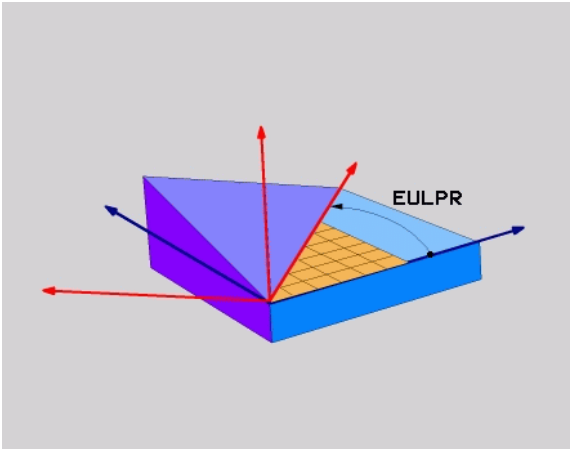

Definere bearbejdningsplan med to vektorer: PLANE VECTOR

Anvendelse

Definitionen af et bearbejdningsplan med **to vektorer** kan De så anvende, hvis Deres CAD-system kan beregne basisvektoren og normalvektoren for det transformerede bearbejdningsplan. En normeret indlæsning er ikke nødvendig. TNC'en beregner normeringen internt, så De kan indlæse værdier mellem -99.999999 og +99.999999.

Den for definitionen af bearbejdningsplanet nødvendige basisvektor er defineret med komponenterne **BX**, **BY** og **BZ** (se billedet øverst til højre). Normalvektorer er defineret med komponenterne **NX**, **NY** og **NZ**.




Pas på før programmeringen

Basisvektoren definerer retningen af hovedaksen i det transformerede bearbejdningsplan, normalvektoren skal stå vinkelret på det transformerede bearbejdningsplan og bestemmer hermed dets orientering.

TNC'en beregner internt fra de af Dem til enhver tid indlæste værdier normerede vektorer.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

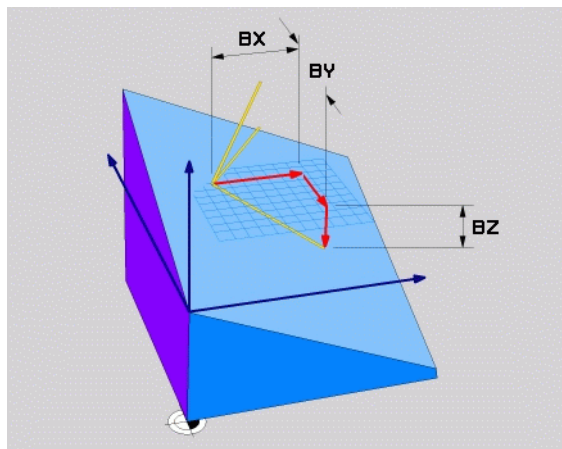

Indlæseparameter






- ▶ **X-komponent basisvektor?:** X-komponent **BX** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ **Y-komponent basisvektor?:** Y-komponent **BY** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ **Z-komponent basisvektor?:** Z-komponent **BZ** for basisvektoren B (se billedet øverst til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ **X-komponent normalvektor?:** X-komponent **NX** for normalenvektoren N (se billedet i midten til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ **Y-komponent normalvektor?:** Y-komponenten **NY** for normalenvektoren N (se billedet i midten til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ **Z-komponent normalvektor?:** Z-komponent **NZ** for normalenvektoren N (se billedet nederst til højre). Indlæseområde: -99.9999999 til +99.9999999
- ▶ Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

NC-blok

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
VECTOR	Englisch vector = Vektor
BX, BY, BZ	Basisvektor: X -, Y - og Z -komponenter
NX, NY, NZ	Normalvektor: X -, Y - og Z -komponenter

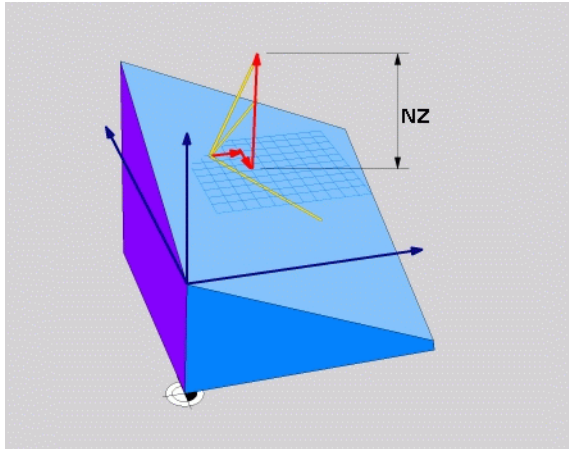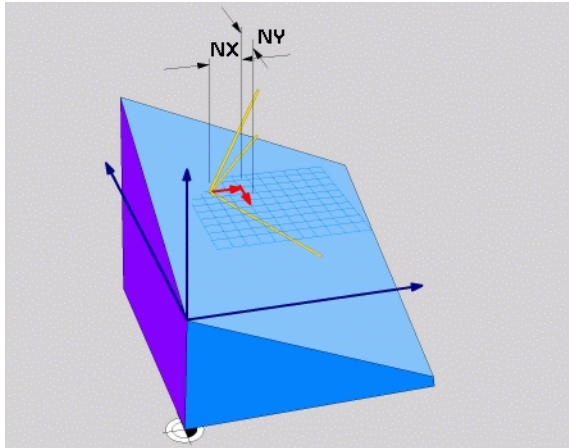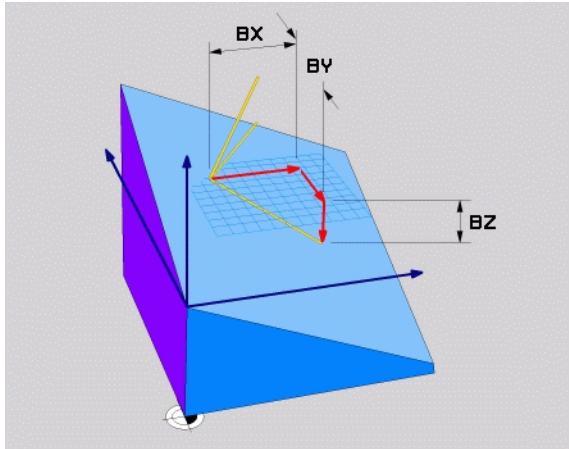

Definere bearbejdningsplan med tre punkter: PLANE POINTS

Anvendelse

Et bearbejdningsplan lader sig entydigt definere med angivelsen af **tre vilkårlige punkter P1 til P3 i dette plan**. Denne mulighed er realiseret i funktionen **PLANE POINTS**.




Pas på før programmeringen

Forbindelsen fra punkt 1 til punkt 2 fastlægger retningen af den svingede hovedakse (X ved værktøjsakse Z).

Retningen af den svingede værktøjsakse bestemmer De med stedet for det 3. punkt henført til forbindelseslinien mellem punkt 1 og punkt 2. Ved hjælp af højre-håndsregelen (Tommelfinger = X-akse, pegefinger = Y-akse, langfinger = Z-akse, se billedet øverst til højre), gælder: Tommelfinger (X-akse) peger fra punkt 1 til punkt 2, pegefinger (Y-akse) peger parallelt med den svingede Y-akse i retning punkt 3. Så peger langfingeren i retning af den svingede værktøjsakse.

De tre punkter definerer nedbøjningen af planet. Stedet for det aktive nulpunkt bliver ikke ændret af TNC'en.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

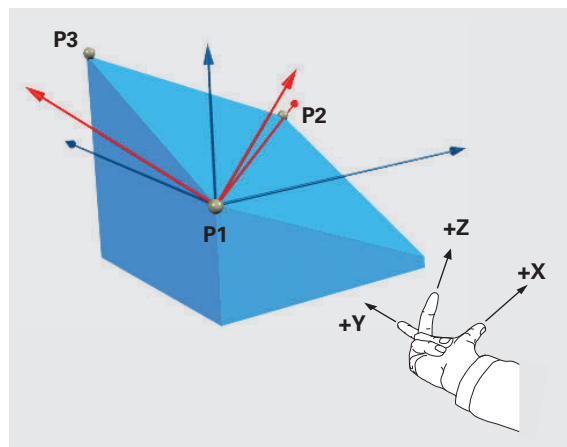

Indlæseparameter






- **X-koordinat 1. Planpunkt?:** X-koordinat **P1X** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- **Y-koordinat 1. Planpunkt?:** Y-koordinat **P1Y** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- **Z-koordinat 1. Planpunkt?:** Z-koordinat **P1Z** for 1. planpunkt (se billedet øverst til højre)
- **X-koordinat 2. Planpunkt?:** X-koordinat **P2X** for 2. Planpunkter (se billedet til højre i midten)
- **Y-koordinat 2. Planpunkt?:** Y-koordinat **P2Y** for 2. Planpunkter (se billedet til højre i midten)
- **Z-koordinat 2. Planpunkt?:** Z-koordinat **P2Z** for 2. Planpunkter (se billedet til højre i midten)
- **X-koordinat 3. Planpunkt?:** X-koordinat **P3X** for 3. Planpunktet (se billedet for neden til højre)
- **Y-koordinat 3. Planpunkt?:** Y-koordinat **P3Y** for 3. Planpunktet (se billedet for neden til højre)
- **Z-koordinat 3. Planpunkt?:** Z-koordinat **P3Z** for 3. Planpunktet (se billedet for neden til højre)
- Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

NC-blok

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20  
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
POINTS	Engelsk points = punkter

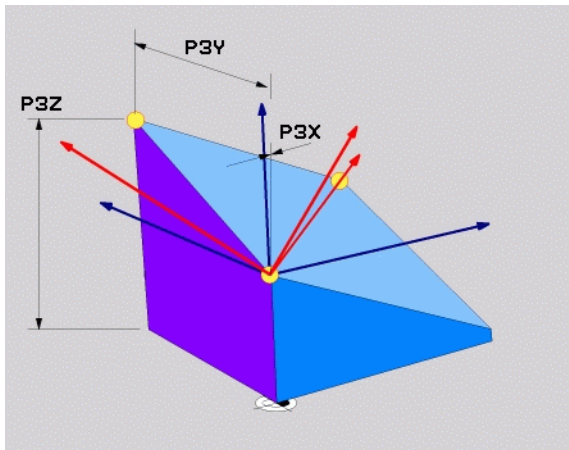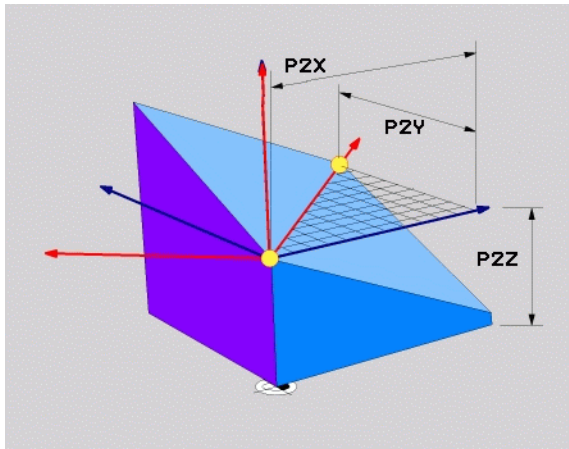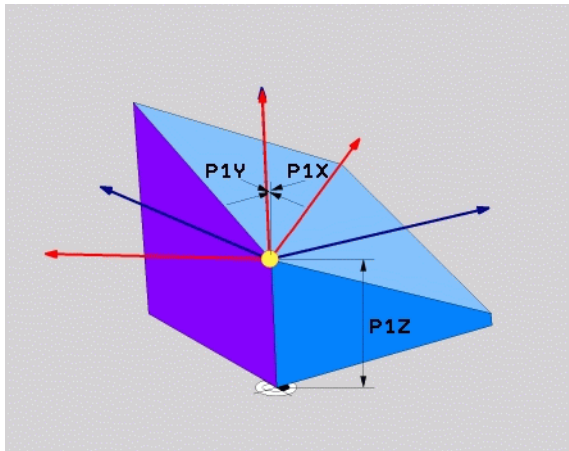

Definere Bearbejdningsplan med en enkelt, inkremental rumvinkel: PLANE RELATIVE

Anvendelse

Den inkrementale rumvinkel anvender De så, når et allerede aktivt transformeret bearbejdningsplan skal svinges med **en yderligere drejning**. Eksempel anbringe en 45° fase på et transformeret plan.



Pas på før programmeringen

Den definerede vinkel virker altid henført til det aktive bearbejdningsplan, helt lig med hvilken funktion De har aktiveret denne.

De kan vilkårligt mange **PLANE RELATIVE**-funktioner programmere efter hinanden.

Vil De igen tilbage til bearbejdningsplanet, som var aktiv før **PLANE RELATIVE** funktionen, så definerer De **PLANE RELATIVE** med den samme vinkel, dog med det modsatte fortegn.

Når De anvender **PLANE RELATIVE** på et utransformeret bearbejdningsplan, så drejer De det utransformerede plan simpelt hen om den i **PLANE**-funktionen definerede rumvinkel.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

Indlæseparameter





► **Inkremental vinkel?**: Rumvinklen, med hvilken det aktive bearbejdningsplan skal transformere videre (se billedet øverst til højre). Vælg akse om hvilken der skal transformeres pr. softkey Indlæseområde: -359.9999° til +359.9999°

► Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
RELATIV	Engelsk relative = henført til

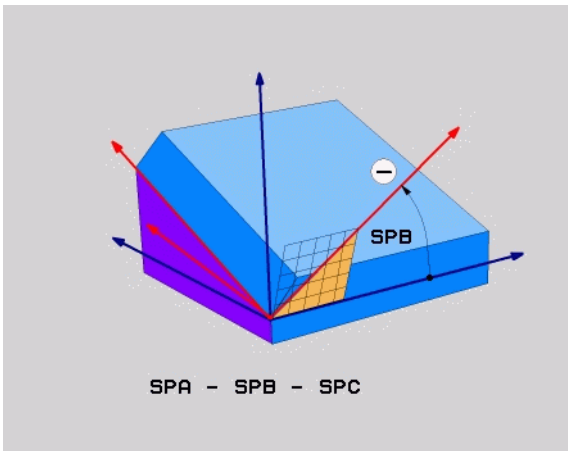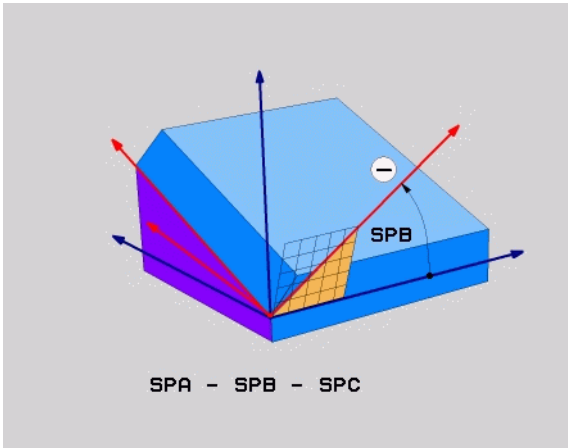

Eksempel: NC-blok

5 PLANE RELATIV SPB-45



Bearbejdningsplan med aksevinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-funktion)

Anvendelse

Funktionen **PLANE AXIAL** definerer såvel stedet for bearbejdningsplanet som også Soll-koordinaterne til drejeaksen. Specielt ved maskiner med retvinklet kinematik og med kinematik i hvilken kun én drejeakse er aktiv, lader denne funktion sig let benytte.



Funktionen **PLANE AXIAL** kan De så også benytte, når De kun har én drejeakse aktiv på Deres maskine.

Funktionen **PLANE RELATIV** kan De anvende efter **PLANE AXIAL**, hvis Deres maskine tillader rumvinkeldefinitioner. Vær opmærksom på maskinhåndbogen.



Pas på før programmeringen


Indlæs kun en aksevinkel, der virkelig er til rådighed på Deres maskine, ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.

Med **PLANE AXIAL** definerede drejeakse-koordinater er modalt virksomme. Multidefinitioner opbygges altså på hinanden, inkrementale indlæsninger er tilladt.

For tilbagestilling af funktionen **PLANE AXIAL** anvendes funktionen **PLANE RESET**. Tilbagestilling ved indlæsning af 0 deaktiverer ikke **PLANE AXIAL**.

Funktionen **SEQ**, **TABLE ROT** og **COORD ROT** har i forbindelse med **PLANE AXIAL** ingen funktion.

Parameterbeskrivelse for positioneringsforholdene: Se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion", side 496.

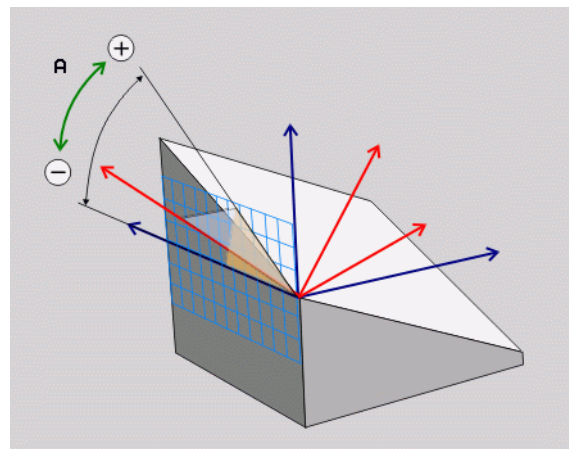


Indlæseparameter



- **Aksevinkel A?:** Aksevinklen, **til hvilken** A-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** A-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel B?:** Aksevinklen, **til hvilken** b-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** B-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel C?:** Aksevinklen, **til hvilken** C-aksen skal indsvinges. Hvis inkremental indlæsning, så ud fra vinklen, **med hvilken** C-aksen skal videresvinges fra den aktuelle position. Indlæseområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- Videre med positioneringsegenskaberne (se "Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion" på side 496)

Anvendte forkortelser

Forkortelse	Betydning
AXIAL	Engelsk axial = akseformet

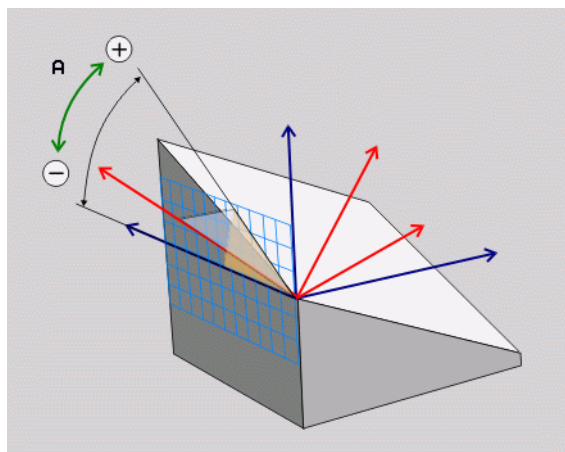

Eksempel: NC-blok

5 PLANE AXIAL B-45



Fastlægge positioneringsforhold for PLANE-funktion

Oversigt

Uafhængig af, hvilken PLANE-funktion De anvender for at definere det transformerede bearbejdningsplan, står følgende funktion for positioneringsforhold altid til rådighed:

- Automatisk indsvingning
- Valg af alternative svingmuligheder
- Valg af transformationsart

Automatisk indsvingning: MOVE/TURN/STAY (indlæsning tvingende nødvendig)

Efter at De har indlæst alle parametre for plandefinition, skal De fastlægge, hvorledes drejeaksen skal indsvinges på de beregnede akseværdier:

MOVE	▶ PLANE-funktionen skal indsvinge drejeaksen automatisk til de beregnede akseværdier, hvorved relativpositionen mellem emne og værktøj ikke ændres. TNC'en udfører en udligningsbevægelse i linieaksen
TURN	▶ PLANE-funktionen skal indsvinge drejeaksen automatisk til de beregnede akseværdier, hvorved TNC'en kun positionerer drejeaksen. TNC'en udfører ingen udligningsbevægelse i linieaksen
STAY	▶ De svinger drejeaksen ind i en efterfølgende, separat positioneringsblok


Når De har valgt optionen **MOVE** (PLANE-funktion skal automatisk indsvinges med udligningsbevægelse), er endnu de to efterfølgende erklærede parametre **afstand drejepunkt fra VRK-spids** og **tilspænding? F=** at definere.

Når De har valgt option **TURN** (PLANE-funktionen skal automatisk indsvinges uden udligningsbevægelse), skal ovenikøbet den efterfølgende forklarede parameter **udkørselslængde MB** og **udligningsbevægelse tilspænding? F=** at definere.

Alternativt til en direkte pr. talværdi defineret tilspænding **F**, kan De lade indsvingningsbevægelsen udføre også med **FMAX** (ilgang) eller **AUTO** (tilspænding fra **TOOL CALL**-blokken).



Når De anvender funktionen **PLANE AXIAL** i forbindelse med **STAY**, så skal De indsvinge drejeaksen i en separat positioneringsblok efter **PLANE**-funktionen (se "Indsvinge drejeaksen i en separat blok" på side 498).



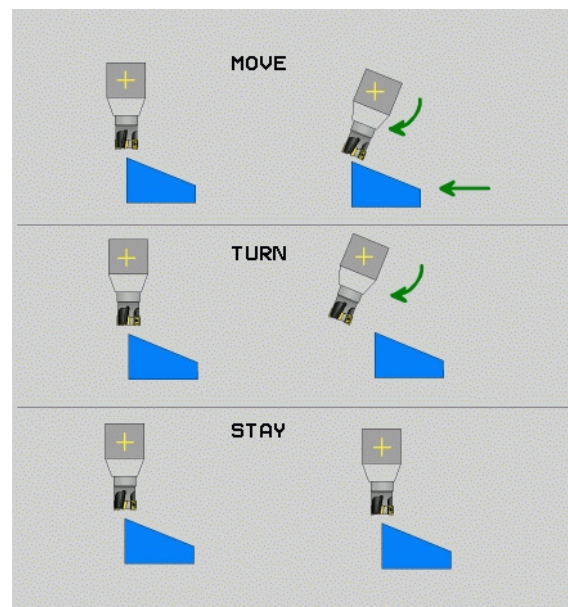


- **Afstand drejepunkt fra VRK-spids** (inkremental): TNC'en indsvinger værktøjet (bordet) om værktøjsspidsen. Med parameter **AFST** overfører De drejepunktet for indsvingningsbevægelsen henført til den aktuelle position for værktøjsspidsen.



- Når værktøjet før indsvingningen står på den angivne afstand til emnet, så står værktøjet også efter indsvingningen relativ set på den samme position (se billedet i midten til højre, **1** = AFST)
- Når værktøjet før indsvingningen ikke står på den angivne afstand til emnet, så står værktøjet efter indsvingningen relativt set forskudt til den oprindelige position (se billedet nederst til højre, **1** = AFST)

- **Tilspænding? F=**: Banehastighed, med hvilken værktøjet skal indsvinge med
- **Udkørselslængde i Vrkt.-akse?**: Udkørselsvej **MB**, virker inkrementalt fra den aktuelle værktøjs-position i den aktive værktøjs-akseretning), som TNC'en **tilkører før indsvingningsforløbet**. **MB MAX** kører værktøjet indtil kort før software-endekontakten

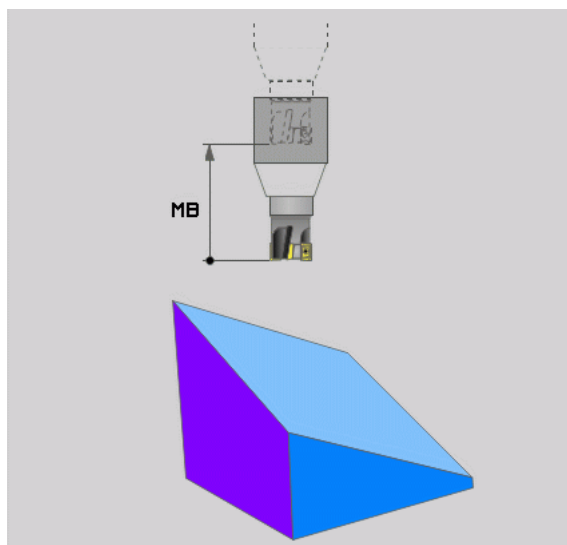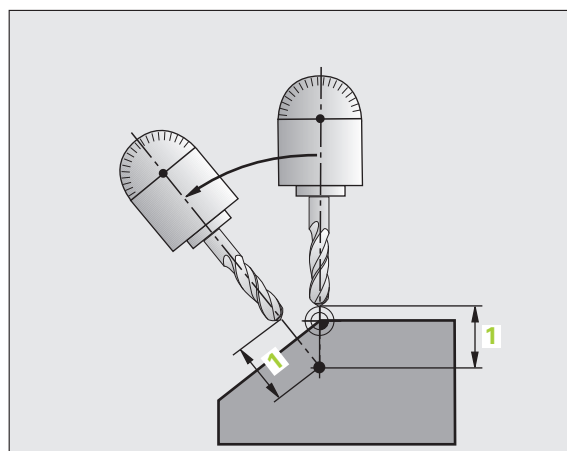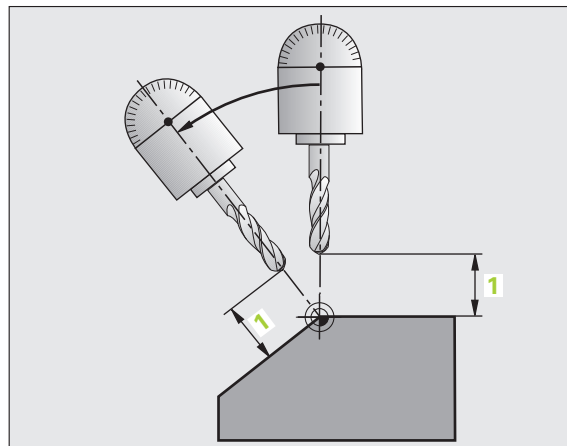

12.2 PLANE-funktionen: Transformering af bearbejdningsplan (software-option 1)



Indsvinge drejeaksen i en separat blok

Hvis De vil indsvinge drejeaksen i en separat positioneringsblok (option **STAY** er valgt), går De frem som følger:



Pas på kollisionsfare!

Værktøjet forpositioneres således, at der ved indsvingning ingen kollision kan ske mellem værktøj og emne (spændejern).

- Vælg en vilkårlig **PLANE**-funktion, definér automatisk indsvingning med **STAY**. Ved afviklingen beregner TNC'en positionsværdierne for de drejeakser der er tilstede på Deres maskine og gemmer disse i systemparametrene Q120 (A-akse), Q121 (B-akse) og Q122 (C-akse)
- Definere positioneringsblok med de af TNC'en beregnede vinkelværdier

NC-blokeksempel: Maskine med C-rundbord og A-svingbord indsvinge på en rumvinkel B+45°.

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Positionér til sikker højde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Definere og aktivere PLANE-funktion
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Drejeaksen positioneres med de af TNC'en beregnede værdier
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan



Valg af alternative sving-muligheder: SEQ +/- (indlæsning optional)

Fra det af Dem definerede sted for bearbejdningsplanet skal TNC'en beregne den dertil passende stilling for de på Deres maskine værende drejeadsere. I regelen fremkommer der altid to løsningsmuligheder.

Med kontakten **SEQ** indstiller De, hvilken løsningsmulighed TNC'en skal anvende:

- **SEQ+** positionerer masteraksen således, at den indtager en positiv vinkel. Masteraksen er den 2. drejeadse gående ud fra bordet eller den 1. drejeadse gående ud fra værktøjet (afhængig af maskinkonfigurationen, se også billedet øverst til højre)
- **SEQ-** positionerer masteraksem således, at den indtager en negativ vinkel

Ligger den af Dem med **SEQ** valgte løsning ikke i kørselsområdet for maskinen, afgiver TNC'en fejlmeldingen **vinkel ikke tilladt**.




Ved anvendelse af funktion **PLANE AXIS** har kontakten **SEQ** ingen funktion.

Kontakten **SEQ** kan e også programmerer med Q-Parameter. Positiv Q-Parameter-værdi fører til løsning **SEQ+**, negativ til løsning **SEQ-**.

Ved anvendelse af funktion **PLANE SPATIAL A+0 B+0 C+0** bør De ikke programmerer **SEQ-**, ellers giver TNC'en en fejlmeldelse.

Hvis De ikke definerer **SEQ**, fremskaffer TNC'en løsningen som følger:

- 1 TNC'en prøver til at begynde med, om begge løsningsmuligheder ligger i kørselsområdet for drejeadsen
- 2 Er dette tilfældet, vælger TNC'en løsningen, som kan nås på den korteste vej
- 3 Ligger kun én løsning i kørselsområdet, så bruger TNC'en denne løsning
- 4 Ligger ingen løsning i kørselsområdet, så afgiver TNC'en fejlmeldingen **Vinkel ikke tilladt**

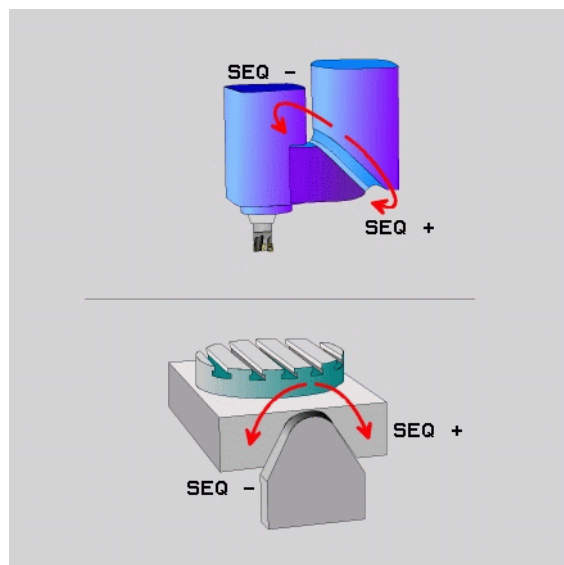

Eksempel på en maskine med C-rundbord og A-svingbord.
Programmerede funktion: **PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Endekontakt	Startposition	SEQ	Resultat aksestilling
Ingen	A+0, C+0	ikke progrm.	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	ikke progrm.	A-45, C-90
Ingen	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	ikke progrm.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Fejlmelding
Ingen	A+0, C-135	+	A+45, C+90

Valg af transformationsart (indlæsning optional)

For maskiner der har et rundbord, står en funktion til rådighed, med hvilken De kan fastlægge arten af transformation:



► **COORD ROT** fastlægger, at PLANE-funktionen kun skal dreje koordinatsystemet til den definerede svingvinkel. Rundbordet bliver ikke bevæget, kompenseringen af drejningen sker regnemæssigt




► **TABLE ROT** fastlægger, at PLANE-funktionen for rundbordet skal positionere til den definerede svingvinkel. Kompensationen sker med en emne-drejning



Ved anvendelse af funktionen **PLANE AXIS** har funktionen **COORD ROT** og **TABLE ROT** ingen funktion.

Hvis De anvender funktionen **TABLE ROT** i forbindelse med en grunddrejning og svingvinkel 0, så svinger TNC'en bordet til den i grunddrejningen definerede vinkel.

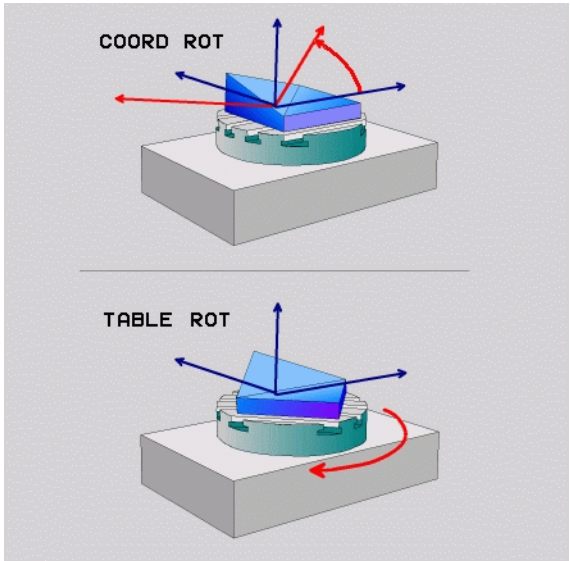

12.3 Dykfræsning i det transformerede plan

Funktion


I forbindelse med de nye **PLANE**-funktioner og **M128** kan De i et transformeret bearbejdningsplan **dykfræse**. Herfor står to definitionsmuligheder til rådighed:

- Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse
- Dykfræsning med normalvektorer



Dykfræsning i det transformerede plan fungerer kun med radiusfræsere.

Ved 45°-svinghoveder/drejeborde, kan De også definere dykvinklen som rumvinkel. Herfor anvender De **FUNCTION TCPM** (se "FUNCTION TCPM (software-option 2)" på side 503).

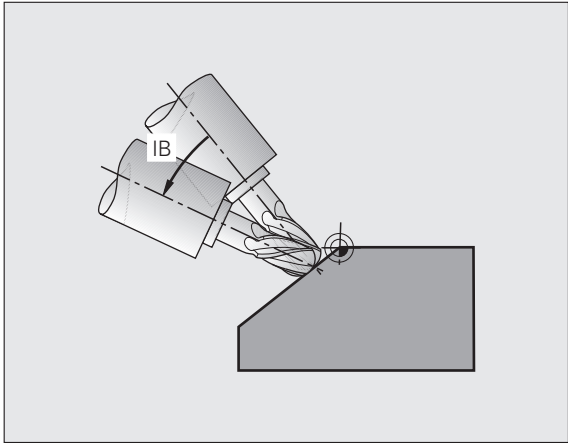

Dykfræsning med inkremental kørsel af en drejeakse

- ▶ Værktøj frikøres
- ▶ Aktivere M128
- ▶ Definere vilkårlig PLANE-funktion, vær opmærksom på positioneringsforhold
- ▶ Med en retlinie-blok køres den ønskede dykvinkel i den tilhørende akse inkrementalt

NC-blokeksempel:

...	
12 L Z+50 R0 FMAX M128	Positionér til sikker højde, aktivér M128
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE AFST50 F1000	Definere og aktivere PLANE-funktion
14 L IB-17 F1000	Indstille dykvinkel
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan



Dykfræsning med normalvektorer



I en **LN**-blok må kun være defineret én retningsvektor, med hvilken dykvinklen er defineret (normalvektor **NX**, **NY**, **NZ** eller værktøjs-retningsvektor **TX**, **TY**, **TZ**).

- ▶ Frikør værktøj
- ▶ Aktivere M128
- ▶ Definere vilkårlig PLANE-funktion, vær opmærksom på positioneringsforhold
- ▶ Afvikle programmet med LN-blokke, i hvilken værktøjs-retningen er defineret pr. vektor

NC-blokeksempel:

...	
12 L Z+50 R0 FMAX M128	Positionér til sikker højde, aktivér M128
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE AFST50 F1000	Definere og aktivere PLANE-funktion
14 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ+0,9539 F1000 M3	Indstille dykvinkel med normalvektor
...	Definere bearbejdning i det transformerede plan



12.4 FUNCTION TCPM (software-option 2)

Funktion



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i maskin-parametre eller i kinematik-tabeller.



Ved svingakser med Hirth-fortanding:

Stillingen af svingaksen må kun ændres, efter at De har frikørt værktøjet. Ellers kan under udkørslen af fortandingen ske skader på konturen.



Før positioneringer med **M91** eller **M92** og før et **TOOL CALL**:


For at undgå kontur-beskadigelser må De med **FUNCTION TCPM** kun anvende en radiusfræser.

Værktøjs-længden skal henføre sig til kuglecentrum af radiusfræsere.

Når **FUNCTION TCPM** er aktiv, viser TNC'en i positions-displayet symbolet .

FUNCTION TCPM er en videreudvikling af funktionen **M128**, med hvilken de kan fastlægge forholdene for TNC'en ved positionering af drejeads. I modsætning til **M128** kan De med **FUNCTION TCPM** selv definere virkemåden af forskellige funktioner:

- Virkemåden af den programmerede tilspænding: **F TCP / F CONT**
- Fortolkning af de i NC-programmet programmerede drejeads-koordinater: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Interpolationsart mellem start- og målposition: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**

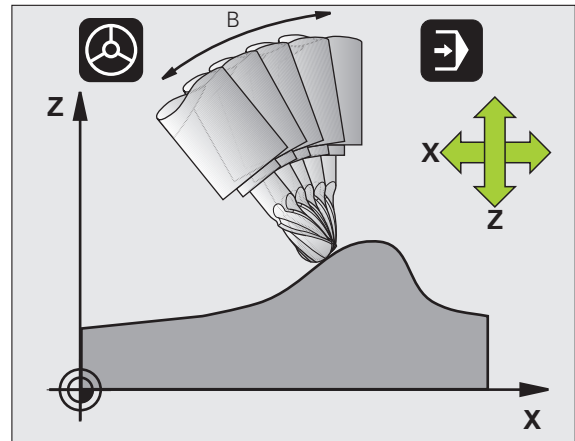

Definere FUNCTION TCPM

SPEC
FCT

► Vælg specialfunktioner

PROGRAM
FUNKTIONER

► Vælg programmeringshjælp

FUNCTION
TCPM

► Vælg funktion FUNCTION TCPM

Virkemåden af den programmerede tilspænding:

For definition af virkemåden af den programmerede tilspænding stiller TNC'en to funktioner til rådighed:

F
TCP

► **F TCP** fastlægger, at den programmerede tilspænding bliver tolket som den faktiske relative hastighed mellem værktøjsspidsen **t**ool **c**enter **p**oint) og emnet

F
CONTOUR

► **F CONT** fastlægger, at den programmerede tilspænding bliver fortolket som banetilspænding i den pågældende NC-blok programmerede akser

NC-blokeksempel:

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	Tilspndingen henfører sig til værktøjsspidsen
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	Tilspænding bliver fortolket som banetilspænding
...	



Fortolkning af de programmerede drejeakse-koordinater

Maskiner med 45°-svinghoveder eller 45°-svingborde hidtil ingen mulighed haft, for på en enkel måde at indstille dykvinkel hhv. en værktøjs-orientering henført til det i øjeblikket aktive koordinatsystem (rumvinkel) Denne funktion kunne udelukkende blive realiseret med eksterne programmer med flade-normalvektorer (LN-blokke).

TNC'en stiller følgende funktioner til rådighed:

AXIS
POSITION

- **AXIS POS** fastlægger, at TNC'en fortolker de programmerede koordinater fra drejeakser som Soll-position for den pågældende akse

AXIS
SPATIAL

- **AXIS SPAT** fastlægger, at TNC'en fortolker de programmerede koordinater fra drejeaksen som rumvinkler



AXIS POS skal de i kun anvende i første linie, hvis Deres maskine er udrustet med retvinklede drejeakser. Med 45°-svinghoveder/drejeborde kan De ligeledes anvende **AXIS POS**, når det er sikret, at de programmerede drejeaksekoordinater den ønskede opretning af bearbejdningsplanet er rigtigt defineret (kan f.eks. sikres med et CAM-system).

AXIS SPAT: De i positioneringsblokken indlæste drejeaksekoordinater er rumvinkel, som henfører sig til det i øjeblikket aktive (evt. svingede) koordinatsystem (inkremental rumvinkel).

Efter indkoblingen af **FUNCTION TCPM** i forbindelse med **AXIS SPAT**, skal De i første kørselsblok grundlæggende programmere alle tre rumvinkler i dykvinkel-definitionen. Dette gælder så også, når en eller flere rumvinkler er 0°.

NC-blokeksempel:

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Drejeakse-koordinater er aksevinkel
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	Drejeakse-koordinater er rumvinkel
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Indstil værktøjs-orientering på B+45 grad (rumvinkel). Rumvinkel A og C defineres med 0
...	



Interpolationsart mellem start- og slutposition:

For definition af interpolationsarten mellem start- og slutposition, stiller TNC'en to funktioner til rådighed:

- PATH
CONTROL
AXIS

► **PATHCTRL AXIS** fastlægger, at værktøjsspidsen kører mellem start- og slutposition for de pågældende NC-blokke på en retlinie (**Face Milling**). Retningen af værktøjs-aksen på start- og slutpositionen svarer til de pågældende programmerede værdier, værktøjs-omfanget beskriver dog mellem start- og slutposition ingen defineret bane. Fladen, som fremkommer ved fræsning med værktøjs-omfanget (**Peripheral Milling**), er afhængig af maskingeometrien
- PATH
CONTROL
VECTOR

► **PATHCTRL VECTOR** fastlægger, at værktøjsspidsen mellem start- og slutposition for de pågældende NC-blokke kører på en retlinie og at også retningen af værktøjs-aksen mellem start- og slutposition bliver interpoleret således, at ved en bearbejdning på værktøjs-omfanget opstår et plan (**Peripheral Milling**)



Vær opmærksom på ved PATHCTRL VECTOR:

En vilkårlig defineret værktøjs-orientering kan i regelen nås med to forskellige svingakse-stillinger. TNC'en anvender løsningen, der på den korteste vej - fra den aktuelle position - kan nås. Herved kan det ved 5-akse-programmer forekomme, at TNC'en kører til drejeakse slutpositionen, som ikke er programmeret.

For at opnå en mest mulig kontinuerlig fleraksebevægelse, skal De definere cyklus 32 med en **tolerance for drejeaksen** (se bruger-håndbogen cykler, cyklus 32 TOLERANCE). Tolerancen for drejeaksen skal ligge i den samme størrelsesorden som tolerancen der ligeledes i cyklus 32 for den definerede baneafvigelse. Jo større tolerancen for drejeaksen er defineret, desto større er ved Peripheral Milling konturafvigelsen.

NC-blokeksempel:

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	Værktøjsspidsen bevæger sig på en retlinie
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	Værktøjsspidsen og værktøjs-retningsvektoren bevæger sig i et plan
...	



Tilbagestill FUNCTION TCPM

RESET
TCPM

► **FUNCTION RESET TCPM** anvendes, når De vil tilbagestill funktionen målrettet indenfor et program

NC-blok eksempel:

...	
25 FUNCTION RESET TCPM	TilbagestillFUNCTION TCPM
...	



TNC'en sætter **FUNCTION TCPM** automatisk tilbage, når De i en programafviklings-driftsart vælger et nyt program.

De må kun tilbagestill **FUNCTION TCPM**, når **PLANE**-funktionen er inaktiv. Evt. gennemfør**PLANE RESET** før **FUNCTION RESET TCPM**.



12.5 Hjælpe-funktioner for drejeads

Tilspænding i mm/min ved drejeadsne A, B, C: M116 (Software-Option 1)

Standardforhold

TNC'en fortolker den programmerede tilspænding ved en drejeads i grad/min (i mm-programmer og også i tomme-programmer). Banetilspændingen er altså afhængig af afstanden af værktøjs-midtpunktet til drejeads-centrum.

Jo større denne afstand bliver, desto større bliver banetilspændingen.

Tilspænding i mm/min ved rundaks m. M116



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

M116 virker kun ved rund- og drejeborde. Med svinghoveder kan De ikke anvende **M116**. Skulle Deres maskine være udrustet med et bord/hoved-kombination, ignorerer TNC'en svinghoved-drejeadsen.

M116 virker også med aktivt transformeret bearbejdningsplan og i kombination med M128, når De med funktionen **M138** har udvalgt drejeadsen (se "Valg af svingakse: M138" på side 516). **M116** virker så kun på de ikke med **M138** udvalgte drejeads.

TNC'en fortolker den programmerede tilspænding ved en drejeads i mm/min (hhv. 1/10 tomme/min). Hermed beregner TNC'en altid ved blok-start tilspændingen for denne blok. Tilspændingen for en drejeads ændrer sig ikke, medens blokken bliver afviklet, også når værktøjet bevæger sig mod drejeadsens centrum.

Virkemåde

M116 virker i bearbejdningsplanet. Med **M117** tilbagestillers De **M116**; ved program-ende bliver **M116** ligeledes uvirksom.

M116 bliver virksom ved blok-start.

Køre drejeads vejoptimeret: M126

Standardforhold



Forholdene for TNC'en ved positionering af drejeads er en maskinafhængig funktion. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Standardforholdene for TNC'en ved positionering af drejeads, hvis visning af værdier er reduceret til under 360°, er afhængig af Bit 2 i maskin-parameter 7682. Der er det fastlagt, om TNC'en diffirencierer Soll-position - Akt.-position, eller om TNC'en grundlæggende altid (også uden M126) skal køre den korteste vej eller kun når M126 er programmeret. Eksempel, når TNC altid skal bevæges langs rotationsaksen altid antallet linie:

Akt.-position	Soll-position	Kørselsvej
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Forhold omkring M126

Med M126 kører TNC'en en drejeads den korteste vej, hvis visning er reduceret til værdier under 360°. Eksempler:

Akt.-position	Soll-position	Kørselsvej
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Virkning

M126 bliver virksom ved blok-start.

M126 tilbagesætter De med M127; ved program-slut bliver M126 under alle omstændigheder uaktiv.



Reducere visning af drejeadsere til en værdi under 360°: M94

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet fra den aktuelle vinkelværdi til den programmerede vinkelværdi.

Eksempel:

Aktuelle vinkelværdi:	538°
Programmeret vinkelværdi:	180°
Virkelige kørselsvej:	-358°

Forhold med M94

TNC'en reducerer ved blokstart den aktuelle vinkelværdi til en værdi under 360° og kører i tilslutning hertil til den programmerede værdi. Er flere rundaksere aktive, reducerer M94 visningen af alle rund-aksere. Alternativt kan De efter M94 indlæse en rundakse. TNC'en reducerer så kun visningen af denne akse.

NC-blok eksempel

Reducer displayværdier i alle aktive rundaksere:

```
L M94
```

Reducér kun displayværdier for C-aksen:

```
L M94 C
```

Visning af alle aktive rundaksere reduceres og i tilslutning hertil køres C-aksen til den programmerede værdi:

```
L C+180 FMAX M94
```

Virkning

M94 virker kun i den programblok, i hvilken M94 er programmeret.

M94 bliver virksom ved blok-start.

Automatisk korrektur af maskingeometri ved arbejde med svingakser: M114 (Software-Option 2)

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet til de i bearbejdnings-programmet fastlagte positioner. Ændrer positionen for en styret svingakse sig i programmet, så skal postprocesseren beregne den heraf opståede forskydning i lineæraksen og køre den i en positioneringsblok. Da maskin-geometrien her også spiller en rolle, skal NC-programmet beregnes separat for hver maskine.

Forhold omkring M114




Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

Ændrer positionen for en styret svingakse sig i programmet, så kompenserer TNC'en automatisk forskydningen af værktøjet med en 3D-længdekorrektur. Da maskinens geometri er lagt i maskin-parametre, kompenserer TNC'en automatisk også maskinspecifikke forskydninger. Programmer skal kun beregnes een gang af postprocessoren, også når de bliver afviklet på forskellige maskiner med TNC-styring.

Hvis Deres maskine ingen styret svingakse har (hovedet svinges manuelt, hovedet bliver positioneret af PLC'en), kan De efter **M114** indlæse den altid gældende svinghoved-position (f.eks. **M114 B+45**, Q-parameter tilladt).

Værktøjs-radiuskorrektoren skal af CAD-system hhv. posprocesseren tilgodeses. En programmeret radiuskorrektur RL/RR fører til en fejlmelding.

Hvis TNC'en foretager værktøjs-længdekorrektoren, så henfører den programmerede tilspænding sig til værktøjsspidsen, istedet for til værktøjs-henføringspunktet.

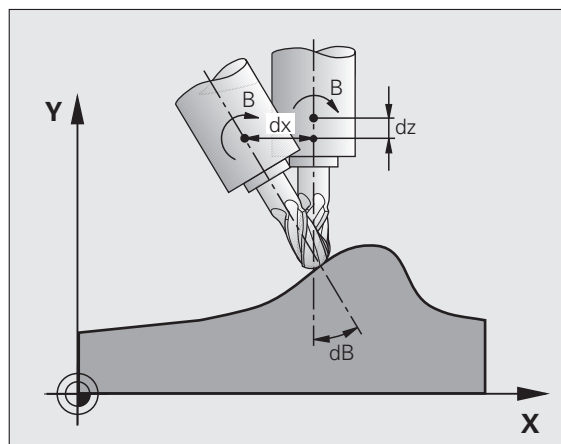



Hvis Deres maskine har et styret svinghoved, kan De afbryde programafviklingen og ændre stillingen af svingaksen (f.eks. med et håndhjul).

Med funktionen FREMLØB TIL BLOK N kan De derefter køre bearbejdnings- programmet videre på stedet for afbrydelsen. TNC'en tilgodeser med aktiv **M114** automatisk den nye stilling af svingaksen.

For at ændre stillingen af svingaksen med håndhjulet under programafviklingen, bruger De **M118** i forbindelse med **M128**.

Virkning

M114 bliver virksom ved blok-start, M115 ved blok-slut. M114 virker ikke ved aktiv værktøjs-radiuskorrektur.

M114 tilbagestillter De med M115. Ved program-slut bliver M114 under alle omstændigheder uvirksom.



Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Software-Option 2)

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet til de i bearbejdnings-programmet fastlagte positioner. Ændrer positionen for en svingakse sig i programmet, så skal den deraf opståede forskydning i lineæraksen beregnes og i en køres i en positioneringsblok.

Forhold med M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

Ændrer positionen sig i programmet for en styret svingakse, så forbliver under transformationen positionen for værktøjsspidsen uforandret overfor emnet.

Anvend **M128** i forbindelse med **M118**, når De under programafviklingen vil ændre stillingen af svingaksen med håndhjulet. Overlejringen af en håndhjuls-positionering sker med aktiv **M128** i det maskinfaste koordinatsystem.



Pas på, fare for emnet!

Ved svingakser med Hirth-fortanding: Stillingen af svingaksen må kun ændres, efter at De har frikørt værktøjet. Ellers kan under udkørslen af fortandingen ske skader på konturen.

Efter **M128** kan De indlæse endnu en tilspænding, med hvilken TNC'en udfører udjævningsbevægelsen i lineæraksen. Hvis De ingen tilspænding indlæser, eller fastlægger en der er større end den i maskin-parameter 7471, virker tilspændingen fra maskin-parameter 7471.




Før positioneringer med **M91** eller **M92**: nulstil **M128**.

For at undgå kontur-beskadigelser må De med **M128** kun anvende en radiusfræser.

Værktøjs-længden skal henføre sig til kuglecentrum af radiusfræseren.

Når **M128** er aktiv, viser TNC'en i status-displayet symbolet .

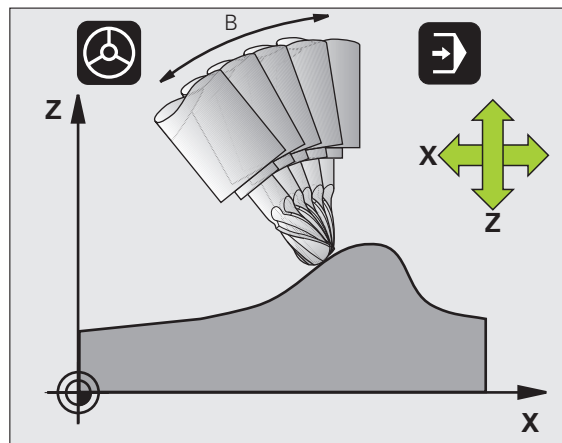

M128 ved rundborde

Hvis De med aktiv **M128** programmerer en rundbords-bevægelse, så drejer TNC'en koordinat-system tilsvarende med. Drejer De f.eks. C-aksem med 90° (ved positionering eller ved nulpunkt-forskydning) og programmerer i tilslutning hertil en bevægelse i X-aksen, så udfører TNC'en bevægelsen i maskinakse Y.

Også de fastlagte henføringspunkt, der omplacerer sig ved rundbords-bevægelsen, transformerer TNC'en.

M128 ved tredimensional værktøjs-korrektur

Hvis De med aktiv **M128** og aktiv radiuskorrektur **RL/RR** gennemfører en tredimensionel værktøjs-korrektur, positionerer TNC'en ved bestemte maskingeometrier automatisk drejeaksen (peripheral-milling, se "Tredimensional værktøjs-korrektur (software-option 2)", side 518).

Virkning

M128 bliver virksom ved blok-start, **M129** ved blok-ende. **M128** virker også i de manuelle driftsarter og bliver aktiv efter et driftsart skift. Tilspændingen for udjævningsbevægelsen forbliver virksom så længe, indtil De programmerer en ny eller tilbagestillen **M128** med **M129**.

M128 stiller De tilbage med **M129**. Hvis De i en programafviklings-driftsart vælger et nyt program, stiller TNC'en under alle omstændigheder **M128** tilbage.

NC-blok eksempel

Gennemfør en udjævningsbevægelse med en tilsp. på 1000 mm/min:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

Dykfræsning med ikke styret drejeakse

Hvis De på Deres maskine ikke har styrede drejeakser (såkaldte tællerakser), så kan De i forbindelse med M128 også med disse akser gennemføre ansatte bearbejdningsgange

Gå frem som følger:

- 1 Bring drejeaksen manuelt i den ønskede position. M128 må derved ikke være aktiv
- 2 M128 aktivere: TNC'en læser Akt.-værdierne for alle forhåndenværende drejeakser, beregner her ud fra den nye position for værktøjs-midtpunktet og aktualiserer positions-displayet
- 3 Den nødvendige udjævningsbevægelse udfører TNC'en med den næste positioneringsblok
- 4 Gennemføre bearbejdning
- 5 Ved program-enden tilbagesættes M128 med M129 og drejeaksen bringes igen i udgangsstilling



Så længe M128 er aktiv, overvåger TNC'en Akt.-positionen for den ikke styrede drejeakse. Afviger Akt.-positionen fra en af maskinfabrikanten definerbar værdi af Soll-positionen, afgiver TNC'en en fejlmelding og afbryder programafviklingen.

Overskæring M128 og M114

M128 er en videreudvikling af funktionen M114.

M114 beregner nødvendige udjævningsbevægelser i geometrien, **før** udførelsen af de pågældende NC-blokke. TNC'en omregner udjævningsbevægelsen således, at den lige til enden er gennemført for den pågældende NC-blok.

M128 beregner alle udjævningsbevægelser i sand tid, nødvendige udjævningsbevægelser udfører TNC'en umiddelbart, efter disse gennem en drejeaksebevægelse var blevet nødvendige.



M114 og M128 må ikke være aktive samtidigt, ellers vil der optræde overskæringer for begge funktioner, som kan beskadige emnet. TNC'en afgiver en tilsvarende fejlmelding.



Præcist stop på hjørne med ikke tangential overgang: M134

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet ved positioneringer med drejeadser således, at der ved ikke tangentiale konturovergange indføjes et overgangselement. Konturovergangen er afhængig af acceleration, af rykket og af den fastlagte tolerance for konturafvigelse.



Standardforholdene for TNC'en kan De med maskin-parameter 7440 ændre således, at ved valg af et program bliver M134 automatisk aktiv, se "Generelle brugerparametre", side 692.

Forhold med M134

TNC'en kører værktøjet ved positioneringer med drejeadser således, at der ved ikke tangentiale konturovergange bliver udført et præcis-stop.

Virkning

M134 bliver virksom ved blok-start, M135 ved blok-ende.

M134 tilbagestillers De med M135. Hvis De i en programafviklings-driftsart vælger et nyt program, sætter TNC'en under alle omstændigheder M134 tilbage.

Valg af svingakse: M138

Standardforhold

TNC'en tilgodeser ved funktionerne M114, M128 og transformering af bearbejdningsplan drejeadsen, som er fastlagt af maskinfabrikanten i maskin-parametrene.

Forhold omkring M138

TNC'en ved de ovennævnte funktioner kun hensyn til svingaksen, som De har defineret med M138.

Virkning

M138 bliver virksom ved blok-start.

M138 tilbagestillers De, idet De påny programmerer M138 uden angivelse af svingaksen.

NC-blok eksempel

For ovennævnte funktioner tages kun hensyn til svingakse C:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```


Hensyntagen til maskin-kinematik'en i AKT/SOLL-positioner ved blokken: M144 (software-option 2)

Standardforhold

TNC'en kører værktøjet til de i bearbejdnings-programmet fastlagte positioner. Ændrer positionen for en svingakse sig i programmet, så skal den deraf opståede forskydning i lineæraksen beregnes og i en køres i en positioneringsblok.

Forhold omkring M144

TNC'en tilgodeser en ændring af maskin-kinematik i positionsdisplayet, som kan opstå f.eks. ved indveksling af en forsats-spindel. Ændrer positionen sig for en styret svingakse, så bliver under transformations-forløbet også positionen af værktøjsspidsen overfor emnet ændret. Den opstående forskydning bliver omregnet i positionsdisplayet.



Positioneringer med M91/M92 er tilladt med aktiv M144.

Positionsvisningen i driftsarterne BLOKFØLGE og ENKELTBLOK ændrer sig først, efter at drejeaksen har nået sin slutposition.

Virkning

M144 bliver virksom ved blok-start. M144 virker ikke i forbindelse med M114, M128 eller bearbejdningsplan transformation.

M144 ophæver De, idet De programmerer M145.



Maskingeometrien skal være fastlagt af maskinfabrikanten i kinematikbeskrivelsen.

Maskinfabrikanten fastlægger virkemåden i automatik-driftsarterne og manuelle driftsarter. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



12.6 Tredimensional værktøjs-korrektur (software-option 2)

Introduktion



TNC'en kan udføre en tredimensional værktøjs-korrektur (3D-korrektur) for retlinie-blokke. Udover koordinaterne X,Y og Z til retlinie-endepunktet, skal disse blokke også indeholde komponenterne NX, NY og NZ for fladenormalenvektoren (se "Definition af en normeret vektor" på side 519).

Hvis De herudover vil gennemføre endnu en værktøjs-orientering eller en tredimensional radiuskorrektur, skal disse blokke yderligere indeholde endnu en normeret vektor med komponenterne TX, TY og TZ, der fastlægger værktøjs-orienteringen (se "Definition af en normeret vektor" på side 519).

Retlinie-endepunktet, for komponenten til fladenormalen og komponenten for værktøjs-orienteringen skal De lade beregne af et CAM-system.

Anvendelses-muligheder

- Brug af værktøjer med dimensioner, som ikke stemmer overens med de af CAM-systemet beregnede dimensioner (3D-korrektur uden definition af værktøjs-orienteringen)
- Face milling: Korrektur for fræsergeometri i retning af fladenormalen (3D-korrektur uden og med definition af værktøjs-orientering). Spåntagning sker primært med endefladen af værktøjet
- Peripheral milling: Korrektur for fræserradius vertikalt på bevægelsesretningeb og vertikalt på værktøjsretning (tredimensional radiuskorrektur med definition af værktøjs-orientering). Spåntagning sker primært med cylinderfladen af værktøjet

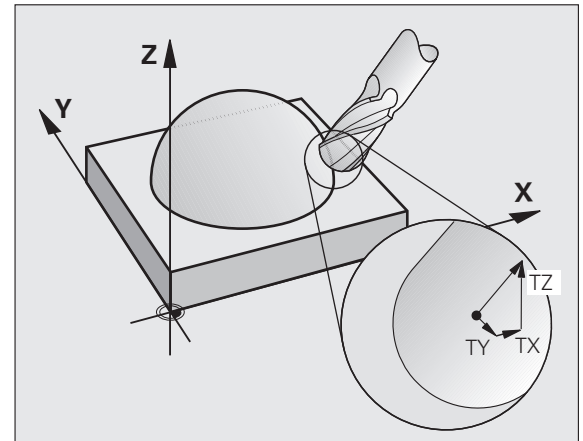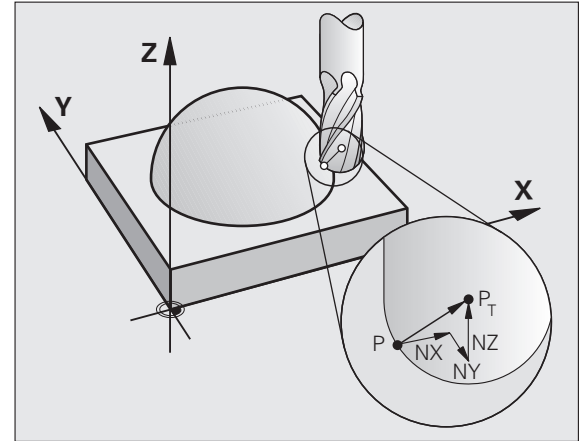

Definition af en normeret vektor

En normeret vektor er en matematisk størrelse, som har et bidrag på 1 og en vilkårlig retning. Ved LN-blokke behøver TNC'en indtil to normerede vektorer, en for at bestemme retningen af fladenormalen og en yderligere (optional), for at bestemme retningen af værktøjs-orienteringen. Retningen af fladenormalen er fastlagt med komponenterne NX, NY og NZ. De anviser ved skaft- og radiusfræsere vinkelret på emne-overfladen vejen hen til værktøjs-henføringspunkt P_T , ved hjørneradiusfræsere med P_T' hhv. P_T (se billedet). Retningen af værktøjs-orienteringen er fastlagt med komponenterne TX, TY og TZ



Koordinaterne til position X,Y, Z og for fladenormalen NX, NY, NZ, hhv. TX, TY, TZ, skal have samme rækkefølge i NC-blokken.

I en LN-blok skal alle koordinater og alle fladenormaler altid angives, også hvis selv om værdierne i sammenligning med forrige blok ikke er ændret.

TX, TY og TZ skal altid være defineret med talværdier. Q-parametre er ikke tilladt.



Normalvektorer beregnes og udlæses grundlæggende altid på 7 efter komma-plads, for at undgå tilspændingsbrud under bearbejdningen.

3D-korrektur med fladenormaler er gyldig for koordinat-angivelserne i hovedaksen X, Y, Z.

Når De indskifter et værktøj med overmål (positiv deltaværdi), afgiver TNC'en en fejlmelding. Fejlmeldingen kan De undertrykke med M-funktionen **M107** (se "Forudsætninger for NC-blokke med overfladenormale-vektorer og 3D-korrektur", side 199).

TNC'en advarer ikke med en fejlmelding, hvis værktøjs-overmålet for konturen bliver mistet.

Med maskin-parameter 7680 fastlægger De, om CAD-systemet har korigeret værktøjs-længde med kuglecentrum P_T eller kuglesydpol P_{SP} (se billede).

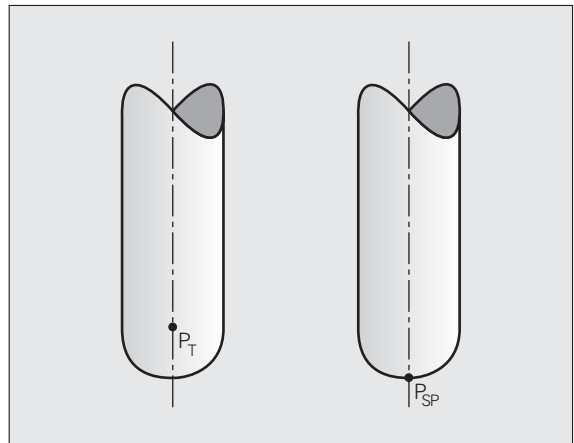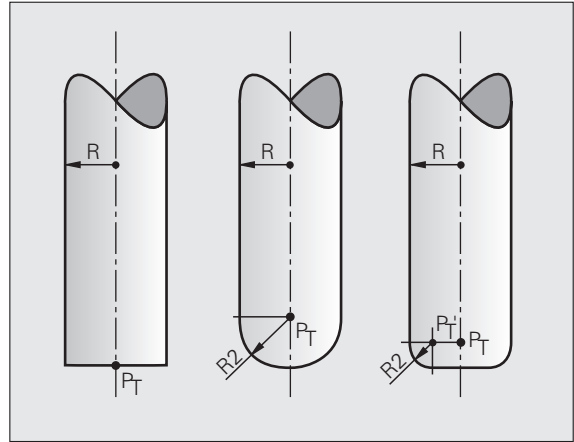

Tilladte værktøjs-former

De tilladte værktøjs-former (se billedet) fastlægger De i værktøjs-tabellen med værktøjs-radierne **R** og **R2**:

- Værktøjs-radius **R**: Målet fra værktøjsmidtpunkt til værktøjets yderside
- Værktøjs-radius 2 **R2**: Rundingsradius fra værktøjs-spidsen til værktøjets yderside

Forholdet fra **R** til **R2** bestemmer værktøjets form:

- **R2** = 0: Skaftfræser
- **R2** = **R**: Radiusfræser
- $0 < \mathbf{R2} < \mathbf{R}$: Hjørneradiusfræser


Fra disse oplysninger fremkommer også koordinaterne for værktøjshenføringspunktet P_T .

Anvende andre værktøjer: Delta-værdier

Når De indsætter værktøjer, som har andre mål end de oprindeligt forudsete værktøjer, så indfører De forskellen på længder og radier som delta-værdier i værktøjs-tabellen eller i værktøjs-kaldet **TOOL CALL**.

- Positiv delta-værdi **DL**, **DR**, **DR2**: Værktøjsmålet er større end original-værktøjets (overmål)
- Negativ delta-værdi **DL**, **DR**, **DR2**: Værktøjsmålet er mindre end original-værktøjets (undermål)

TNC'en korrigerer så værktøjs-positionen med summen af delta-værdier fra værktøjs-tabellen og værktøjs-kald.

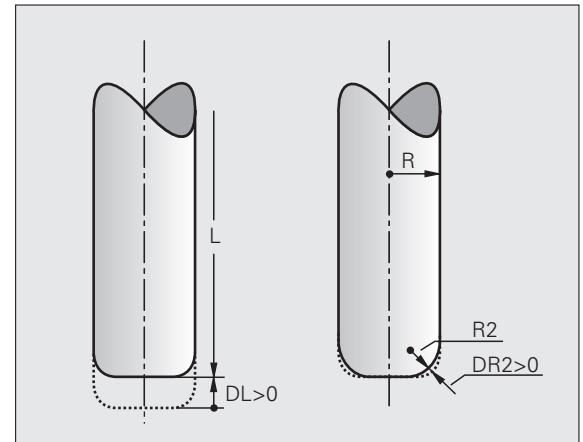

3D-korrektur uden værktøjs-orientering

TNC'en forskyder værktøjet i retning af fladenormalen med summen af delta-værdierne (værktøjs-tabel og **TOOL CALL**).

Eksempel: Blok-format med fladenormaler

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165
  NX+0.2637581 NY+0.0078922 NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN: Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z: Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
NX, NY, NZ: Komponenter for fladenormalerne
F: Tilspænding
M: Hjælpefunktion

Face Milling: 3D-korrektur uden og med værktøjs-orientering

TNC'en forskyder værktøjet i retning af fladenormalen med summen af delta-værdierne (værktøjs-tabel og **TOOL CALL**).

Ved aktiv **M128** (se "Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Software-Option 2)", side 513) holder TNC'en værktøjet vinkelret på emne-konturen, hvis i **LN**-blokken ingen værktøjs-orientering er fastlagt.

Er i **LN**-blokken defineret en værktøjs-orientering **T** og samtidig **M128** (hhv. **FUNCTION TCPM**) aktiv, så positionerer TNC'en drejeaksen på maskinen automatisk så, at værktøjet når den angivne værktøjs-orientering. Hvis De ingen **M128** (hhv. **FUNCTION TCPM**) har aktiveret, så ignorerer TNC'en retningsvektoren **T**, også når den er defineret i en **LN**-blok.



Denne funktion er kun mulig på maskiner, for hvilke svingakse-konfigurering af rumvinkel er definerbar. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

TNC'en kan ikke ved alle maskiner automatisk positionere drejeaksen. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



Pas på kollisionsfare!

Ved maskiner, hvis drejeakser kun tillader et begrænset kørselsområde, kan ved automatisk positionering optræde bevægelser, som eksempelvis kræver en 180°-drejning af bordet. Pas på kollisionsfare for hovedet med emne eller opspændingsanordning.



Eksempel: Blok-format med fladenormaler uden værktøjsorientering

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

Eksempel: Blok-format med fladenormaler og værktøjsorientering

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319 F1000  
M128
```

LN: Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z: Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
NX, NY, NZ: Komponenter for fladenormalerne
TX, TY, TZ: Komponenter for de normerede vektorer for værktøjsorienteringen
F: Tilspænding
M: Hjælpefunktion

Peripheral Milling: 3D-radiuskorrektur med værktøjs-orientering

TNC'en forskyder værktøjet vinkelret på bevægelsesretningen og vinkelret på værktøjsretning med summen af delta-værdier **DR** (værktøjs-tabell og **TOOL CALL**). Korrekturretningen fastlægger De med radiuskorrektoren **RL/RR** (se billedet, bevægelsesretning Y+). For at TNC'en kan nå den forudgivne værktøjs-orientering, skal De aktivere funktionen **M128** (se "Positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingaksen bibeholdes (TCPM): M128 (Software-Option 2)" på side 513). TNC'en positionerer så maskinens drejeakse automatisk således, at værktøjet når den forudgivne værktøjs-orientering med den aktive korrektur.



Denne funktion er kun mulig på maskiner, for hvilke svingakse-konfigurerung af rumvinkel er definerbar. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.


TNC'en kan ikke ved alle maskiner automatisk positionere drejeaksen. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Pas på, at TNC'en gennemfører en korrektur med de definerede **delta-værdier**. En i værktøjs-tabellen defineret værktøjs-radius R har ingen indflydelse på korrekturen.



Pas på kollisionsfare!

Ved maskiner, hvis drejeakser kun tillader et begrænset kørselsområde, kan ved automatisk positionering optræde bevægelser, som eksempelvis kræver en 180°-drejning af bordet. Pas på kollisionsfare for hovedet med emne eller opspændingsanordning.

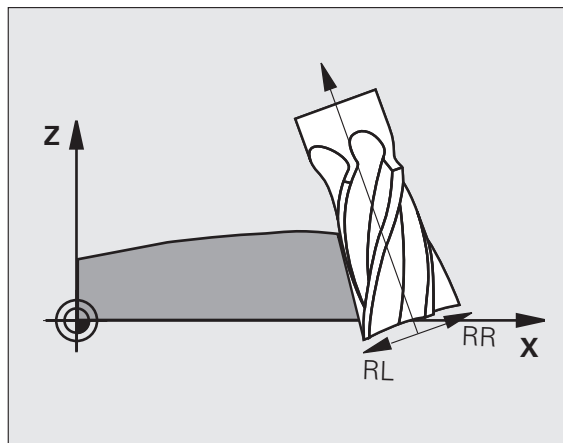

Værktøjs-orientering kan De definere på to måder:

- I en LN-blok ved angivelse af komponenterne TX, TY og TZ
- I en L-blok ved angivelse af koordinaterne til drejeaksen

Eksempel: blok-format med værktøjs-orientering

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339  
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN: Retlinie med 3D-korrektur
X, Y, Z: Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
TX, TY, TZ: Komponenter for de normerede vektorer for værktøjs-orienteringen
RR: Værktøjs-radiuskorrektur
F: Tilspænding
M: Hjælpefunktion

Eksempel: blok-format med drejeakser

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000  
M128
```

L: Retlinie
X, Y, Z: Korrigerede koordinater for retlinie-endepunktet
L: Retlinie
B, C: Koordinater til drejeaksen for værktøjs-orientering
RL: Radius-korrektur
F: Tilspænding
M: Hjælpefunktion



Indgrebsvinkelafhængig 3D-værktøjs-radiuskorrektur (software-option 3D-ToolComp)



For at kunne indsætte Software-Option 92, 3D-ToolComp, skal De også bruge Software-Option 2.



Den effektive kugleradius for en radiusfræser afviger fremstillingsbetinget fra idealformen. Den maksimale formunøjagtighed fastlægger værktøjs-fabrikanten, almindelige afvigelser ligger mellem 0.005 og 0.01 mm.

Formunøjagtigheden lader sig fremskaffe med et lasersystem og relevante lasercykler på TNC'en og gemme i form af en korrekturværdi-tabel. Tabellen indeholder vinkelværdier og den på den pågældende vinkelværdi målte afvigelse fra Sollradius **R2**.

Med software-option **3D-ToolComp** er TNC'en i stand til, afhængig af det faktiske indgrebspunkt for værktøjet, at kompensere den i korrekturværdi-tabellen definerede korrekturværdi.

Forudsætninger

- Software-option **3D-ToolComp** er frigivet
- Software-option 2 **3D-bearbejdning** er frigivet
- Maskin-parameter 7680, Bit 6 skal være sat på værdien 1: TNC'en omregner med værktøjs-længdekorrektoren **R2** fra værktøjs-tabellen med ind
- Spalten **DR2TABLE** i værktøjs-tabelle TOOL.T er frigivet (maskin-parameter 7266.42)
- Værktøjet blev opmålt med lasersystemet og korrekturværdi-tabellen står i et bibliotek under **TNC:** til rådighed. Alternativt kan De også fremstille korrekturværdi-tabellen manuelt (se "Korrekturværdi-tabel" på side 526)
- Værktøjsmålne **L**, **R** og **R2** er indført i værktøjs-tabellen TOOL.T
- I spalten **DR2TABLE** i værktøjs-tabellen TOOL.T er indført for værktøjet der skal korrigeres stinavnet for korrekturværdi-tabellen (uden filendelse) (se "Værktøjs-tabel: Standard værktøjs-data" på side 180)
- NC-program: NC-blokke med flade-normalvektorer er nødvendige (se "NC-program" på side 528)

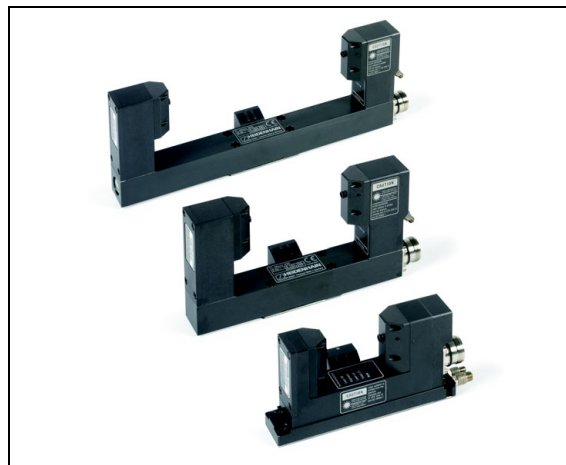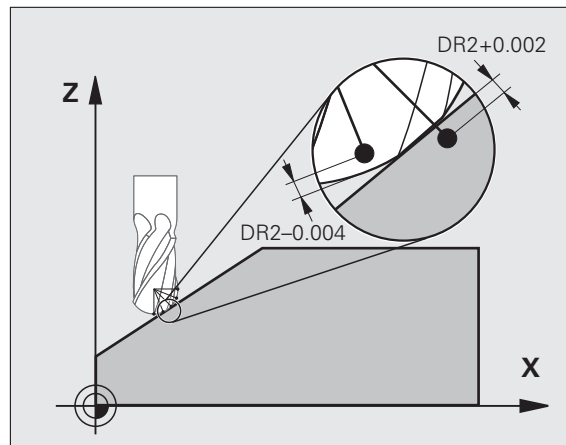

Korrekturværdi-tabel



Korrekturværdi-tabellen genererer laser-opmålingscyklus 598 automatisk. Vær opmærksom på dokumentationen for laser-opmålingscyklerne.

Hvis De selv vil lade korrekturværdi-tabellen fremstille og udfylde med data, så går De frem som følger:

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Indlæs vilkårlige filnavne med endelsen TAB, bekræft med tasten ENT: TNC'en viser et overblændingsvindue med fast bagved lagte tabelformater
- ▶ Med piltasten vælges tabelformatet **3DTOOLCOMP.TAB**, bekræft med tasten ENT: TNC'en åbner en ny tabel, der kun indeholder én linie og spalten, som er nødvendig for funktionen 3D-ToolComp



Korrekturværdi-tabellen er en såkaldt frit definerbar tabel. Yderligere informationer om arbejdet med frit definerbare tabeller: Se "Frit definerbare tabeller", side 470.



Hvis TNC'en ved åbningen af en ny TAB-fil ingen overblændingsvindue eller tabelformatet **3DTOOLCOMP** viser, skal De først og fremmest med funktionen COPY SAMPLE FILES generere tabelformatet (se "Kopier original-fil" på side 651)


TNC'en udnytter følgende spalter i korrekturværdi-tabellen:

- **ANGLE:**
Vinklen på værktøjsradius, til hvilken den fremskaffede korrekturværdi **NOM-DR2** tilhører. Indlæseområde: 0° til 180°, for radiusfræsere ligger vinkelværdierne mellem 0° og 90°
- **NOM-R2:**
Soll-radius for værktøjet. TNC'en anvender kun værdierne fra **NOM-R2**, for at fremskaffe enden på korrekturværdi-tabellen: Tabel-enden er linien, i hvilken værdien=0 er indført i spalten **NOM-R2**
- **NOM-DR2:**
Afvigelser fra Soll-værdien, positive værdier (overmål) og negative værdier (undermål) er tilladt



TNC'en udnytter maksimalt 50 linier i en korrekturværdi-tabel.

TNC'en udnytter negative vinkelværdier fra spalte ANGLE, kompenserer dog korrekturværdier altid i det positive vinkelområde for værktøjet.

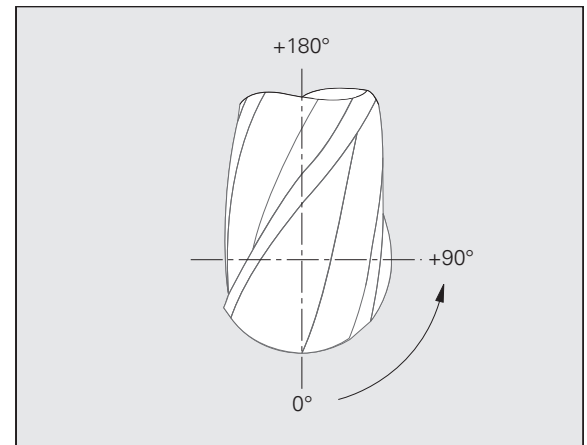

Funktion

Når De afvikler et program med flade-normalvektorer og for det aktive værktøj i værktøjs-tabellen TOOL.T har anvist en korrekturværdi-tabel (spalte **DR2TABLE**), så omregner TNC'en istedet for korrekturværdierne **DR2** fra TOOL.T, værdierne fra korrekturværdi-tabellen.

Herved tilgodeser TNC'en korrekturværdien fra korrekturværdi-tabellen, der er defineret for det aktuelle berøringspunkt for værktøjet med emnet. Ligger berøringspunktet mellem to korrekturpunkter, så interpolerer TNC'en korrekturværdien lineært mellem begge de nærmest liggende vinkler.

Eksempel:


Vinkelværdi	Korrekturværdi
40°	+0.03 mm (målt)
50°	-0.02 mm (målt)
45° (berøringspunkt)	+0.005 mm (interpoleret)



TNC'en afgiver også en fejlmedling, hvis den ikke kan fremskaffe en korrekturværdi med interpolation.

Programmeringen af **M107** (undertrykke fejlmedling med positive korrekturværdier) er ikke nødvendig, også når korrekturværdien er positiv.

TNC'en omregner enten **DR2** fra TOOL.T eller en korrekturværdi fra korrekturværdi-tabellen. Yderligere Offsets som et fladeovermål kan De om nødvendigt definere med **DR2** i **TOOL CALL**-blok.

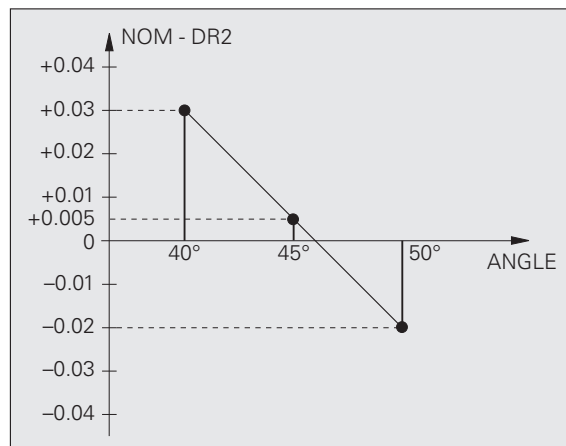

NC-program

3D-ToolComp fungerer grundlæggende kun med programmer, der indeholder en flade-normalenvektor (se "Definition af en normeret vektor" på side 519). Ved fremstillingen af NC-programmet med Deres CAM-system skal De være opmærksom på følgende:

- Hvis NC-programmet er beregnet på kuglecentrum, så skal De definere den nominelle radiusværdi **R2** for radiusfræseren i værktøjs-tabellen TOOL.T
- Hvis NC-programmet er beregnet på kuglesydpolen, så skal De definere den nominelle radiusværdi **R2** for radiusfræseren og yderligere **R2**-værdien som negativ delta-længde i spalten **DL** i værktøjs-tabellen TOOL.T

Eksempel: Tre-akset program med flade-normalvektor

FUNCTION TCPM OFF

**LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 F1000**

X, Y, Z: Position for værktøjs-føringspunktet

NX, NY, NZ: Komponenter for fladenormalerne

Eksempel: Fem-akset program med flade-normalvektor



FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS

**LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319 F1000**

X, Y, Z: Position for værktøjs-føringspunktet

NX, NY, NZ: Komponenter for fladenormalerne

TX, TY, TZ: Komponenter for de normerede vektorer for værktøjs-orienteringen

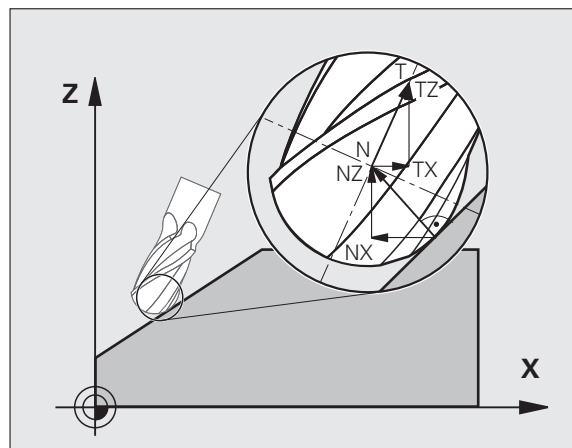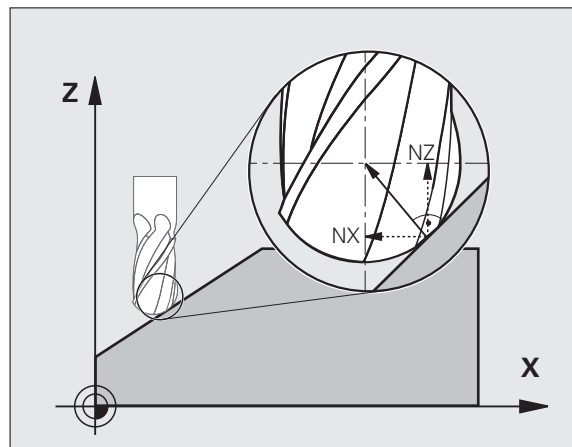

12.7 Banebevægelser – spline-interpolation (software-option2)

Anvendelse

Konturer, som i et CAM-system er beskrevet som splines, kan De overføre og afvikle direkte til TNC'en. TNC'en råder over en spline-interpolator, med hvilken polynomer af tredje grad kan afvikles i to, tre, fire eller fem akser.



Spline-blokke kan De ikke editere i TNC'en. Undtagelse: Tilspænding **F** og hjælpe-funktion **M** i en spline-blok.

Eksempel: Blokformat for tre akser

7 L X+28.338 Y+19.385 Z-0.5 FMAX	Spline-startpunkt
8 SPL X24.875 Y15.924 Z-0.5 K3X-4.688E-002 K2X2.459E-002 K1X3.486E+000 K3Y-4.563E-002 K2Y2.155E-002 K1Y3.486E+000 K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000 F10000	Spline-endepunkt Spline-parameter for X-akse Spline-parameter for Y-akse Spline-parameter for Z-akse
9 SPL X17.952 Y9.003 Z-0.500 K3X5.159E-002 K2X-5.644E-002 K1X6.928E+000 K3Y3.753E-002 K2Y-2.644E-002 K1Y6.910E+000 K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000	Spline-endepunkt Spline-parameter for X-akse Spline-parameter for Y-akse Spline-parameter for Z-akse
10 ...	

TNC'en afvikler spline-blokken efter følgende polynomer af tredje grad:

$X(t) = K3X \cdot t^3 + K2X \cdot t^2 + K1X \cdot t + X$

$Y(t) = K3Y \cdot t^3 + K2Y \cdot t^2 + K1Y \cdot t + Y$

$Z(t) = K3Z \cdot t^3 + K2Z \cdot t^2 + K1Z \cdot t + Z$

Herved løber den variable t fra 1 til 0. Skridtbredden fra t er afhængig af tilspænding og af længden af splines.



Eksempel: Blokformat for fem akser

7 L X+33.909 X-25.838 Z+75.107 A+17 B-10.103 FMAX	Spline-startpunkt
8 SPL X+39.824 Y-28.378 Z+77.425 A+17.32 B-12.75 K3X+0.0983 K2X-0.441 K1X-5.5724 K3Y-0.0422 K2Y+0.1893 1Y+2,3929 K3Z+0.0015 K2Z-0.9549 K1Z+3.0875 K3A+0.1283 K2A-0.141 K1A-0.5724 K3B+0.0083 K2B-0.413 E+2 K1B-1.5724 E+1 F10000	Spline-endepunkt Spline-parameter for X-akse Spline-parameter for Y-akse Spline-parameter for Z-akse Spline-parameter for A-akse Spline-parameter for B-akse med exponential-skrivemåde
9 ...	

TNC'en afvikler spline-blokken efter følgende polynomer af tredje grad:

$$X(t) = K3X \cdot t^3 + K2X \cdot t^2 + K1X \cdot t + X$$

$$Y(t) = K3Y \cdot t^3 + K2Y \cdot t^2 + K1Y \cdot t + Y$$

$$Z(t) = K3Z \cdot t^3 + K2Z \cdot t^2 + K1Z \cdot t + Z$$

$$A(t) = K3A \cdot t^3 + K2A \cdot t^2 + K1A \cdot t + A$$

$$B(t) = K3B \cdot t^3 + K2B \cdot t^2 + K1B \cdot t + B$$

Herved løber den variable t fra 1 til 0. Skridtbredden fra t er afhængig af tilspænding og af længden af splines.





Til alle endepunkt-kordinater i en spline-blok skal spline-parametrene K3 til K1 være programmeret. Rækkefølgen af endepunkt-kordinaterne i spline-blokke er vilkårlig.

TNC'en forventer altid spline-parameteren K for hver akse i rækkefølge K3, K2, K1.

Ved siden af hovedaksen X, Y og Z kan TNC'en i SPL-blok også forarbejde sideakserne U, V og W, såvel som drejaksler A, B og C. I spline-parameter K skal så altid den tilsvarende akse være angivet (f.eks. K3A+0,0953 K2A-0,441 K1A+0,5724).

Bliver størrelsen af en spline-parameter K større end 9,99999999, så skal postprocessoren K udlæse i eksponenten-skrivemåde (f.eks. K3X+1,2750 E2).

Et program med spline-blokke kan TNC'en også afvikle ved aktivt transformeret bearbejdningsplan.

Pas på, at overgange fra en spline til næste mulige tangential er (retningsændring mindre end $0,1^\circ$). Ellers udfører TNC'en ved inaktive filterfunktioner et præcisstop og maskinen rumler. Ved aktive filterfunktioner reducerer TNC'en tilspændingen på dette sted tilsvarende.


Spline-startpunktet må fra slutpunktet på den forudgående kontur afvige maksimalt $1\mu\text{m}$. Ved større afvigelser afgiver TNC'en en fejlmelding.

Indlæseområder

- Spline-endepunkt: -99 999,9999 til +99 999,9999
- Spline-parameter K: -9,99999999 til +9,99999999
- Eksponent for spline-parameter K: -255 til +255 (hele tal værdier)





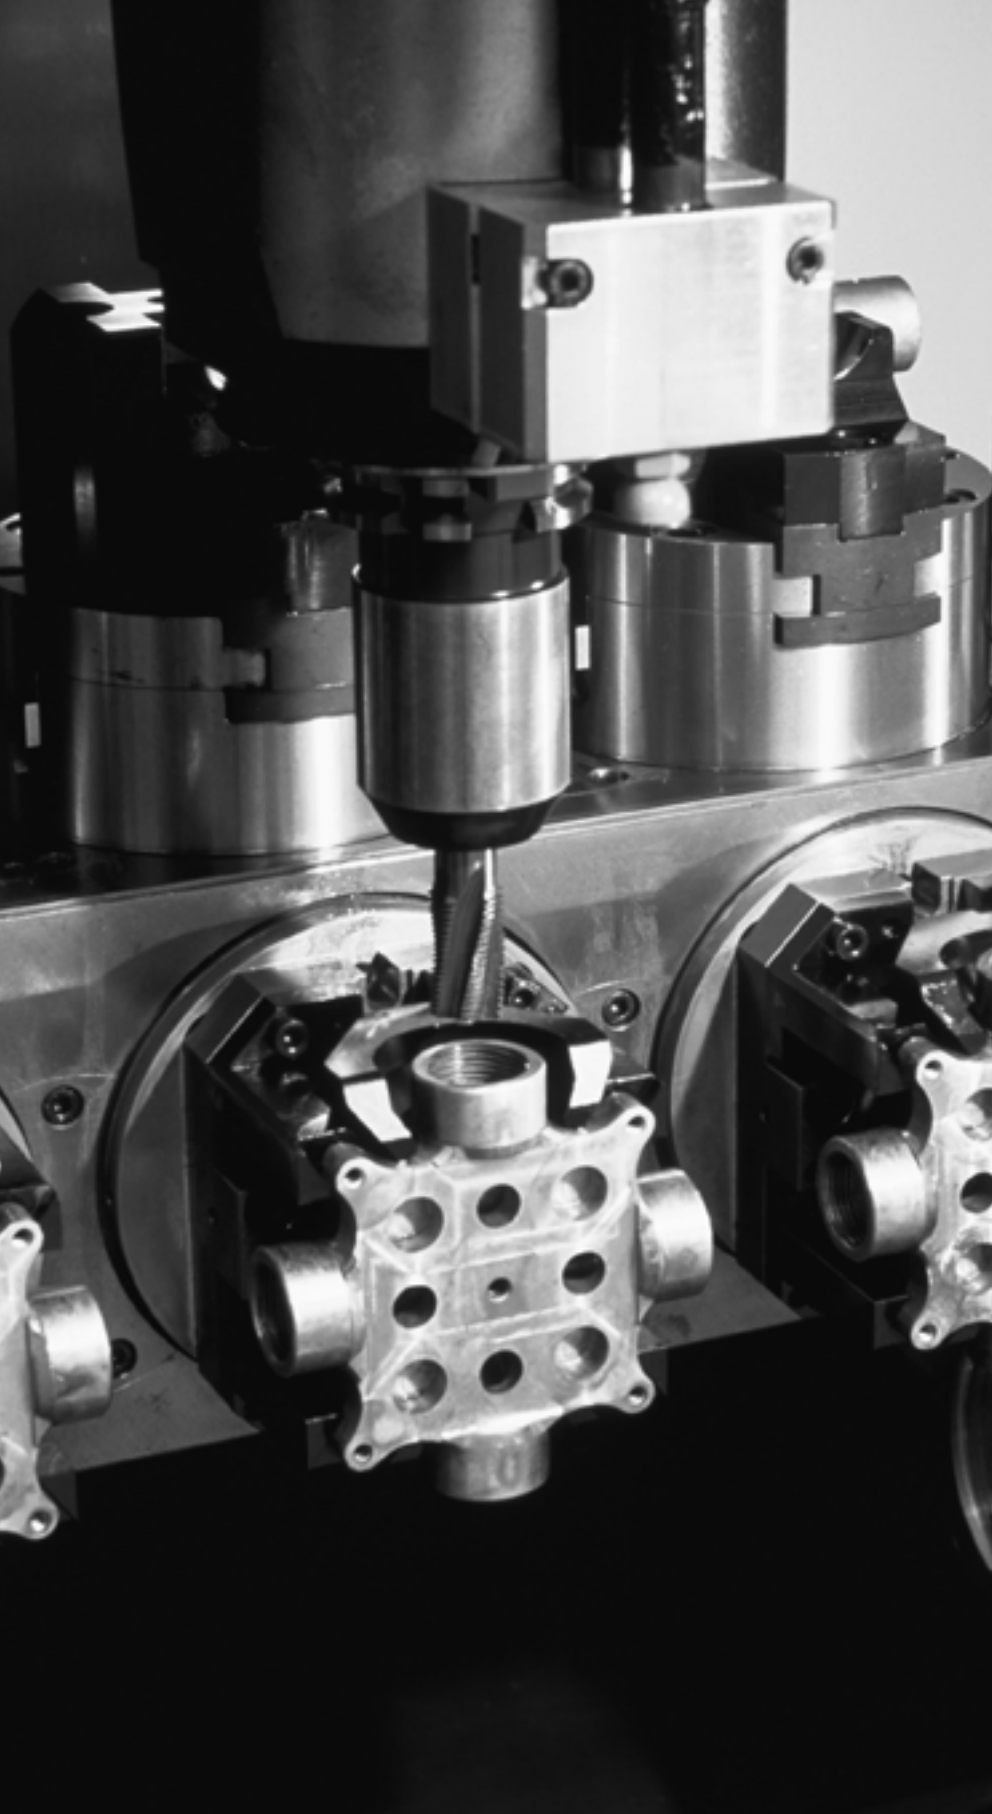

13

**Programmering:
Palette-styring**



13.1 Palette-styring

Anvendelse




Palette-styringen er en maskinafhængig funktion. I det følgende bliver standard-funktionsomfanget beskrevet. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Palette-tabeller bliver anvendt i bearbejdnings-centre med palette-veksler: Palette-tabeller kalder for di forskellige paletter de tilhørende bearbejdnings-programmer og aktiverer nulpunkt-forskydninger hhv. nulpunkt-tabellen.

De kan også anvende palette-tabeller, for at afvikle forskellige programmer med forskellige henføningspunkter efter hinanden.

Palette-tabeller indeholder følgende oplysninger:

- **PAL/PGM** (indførsel er tvingende nødvendigt):
Vælg kendetegn palette eller NC-program (med tasten ENT hhv. NO ENT)
- **NAVN** (indførsel er tvingende nødvendigt):
Palette-, hhv. program-navn. Palette-navne fastlægger maskinfabrikanten (Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog). Program-navne skal være lagret i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige stinavn for programmet
- **PALPRES** (indførsel valgfri):
Preset-nummer fra palettepreset-tabellen. Det her definerede preset-nummer bliver fortolket af TNC'en som palette-henføringspunkt (indførsel **PAL** i spalte **PAL/PGM**). Palettepreset kan anvendes, for at udjævne mekaniske forskelle mellem paletterne. En palettepreset lader sig også automatisk aktivere ved indveksling af paletten
- **PRESET** (indførsel valgfri):
Preset-nummer fra preset-tabellen. Det her definerede preset-nummer bliver af TNC'en fortolket enten som palette-henføringspunkt (indførsel **PAL** i spalten **PAL/PGM**) eller som emne-henføringspunkt (indfør **PGM** i linien **PAL/PGM**). Hvis der på Deres maskine er en palette-preset-tabel aktiv, så anvendes spalten **PRESET** kun til emne-henføringspunkter
- **DATO** (indførsel valgfri):
Navnet på nulpunkt-tabellen. Nulpunkt-tabellen skal være lagret i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige stinavn for nulpunkt-tabellen. Nulpunkter fra nulpunkt-tabellen aktiverer De i NC-programmet med cyklus 7 **NULPUNKT-FORSKYDNING**

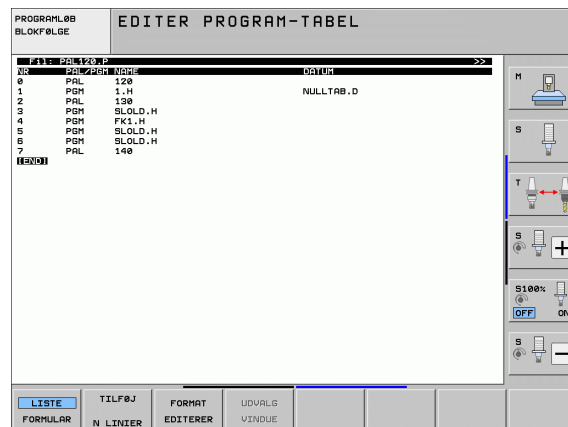

- **X, Y, Z** (indførsel valgfri, flere akser mulig):
Ved palette-navne henfører programmerede koordinater sig maskin-nulpunktet. For NC-programmer henfører de programmerede koordinater sig til palette-nulpunktet. Disse indlæsninger overskriver det henføringspunkt, som De sidst har fastlagt i driftsart manuel. Med hjælpe-funktion M104 kan De igen aktivere det sidst fastlagte henføringspunkt. Med tasten "overfør Akt.-position", indblænder TNC'en et vindue, med hvilket De kan lade indføre forskellige punkter fra TNC'en som henføringspunkt (se følgende tabel)

Position	Betydning
Akt.værdier	Indføre koordinater for den aktuelle værktøjs-position henført til det aktive koordinat-system
Referenceværdier	Indfør Koordinater for den aktuelle værktøjs-position henført til maskin-nulpunktet
Måleværdier AKT.	Indføre koordinater henført til det aktive koordinat-system for det sidst i driftsart manuel tastede henføringspunkt
Måleværdier REF	Indføre koordinater henført til maskin-nulpunktet for det sidste i driftsart manuel tastede henføringspunkt

Med piltasterne og tasten ENT vælger De positionen som De vil overføre. I tilslutning hertil vælger De med softkey ALLE VÆRDIER, at TNC'en gemmer de pågældende koordinater for alle aktive akser i palette-tabellen. Med softkey AKTUELLE VÆRDI gemmer TNC'en koordinaterne for akser, der netop står på det lyse felt i palette-tabellen.



Hvis De for et NC-program ingen palette har defineret, henfører de programmerede koordinater sig til maskin-nulpunktet. Hvis De ingen indførsel definerer, bliver det manuelt fastlagte henføringspunkt aktivt.

Editerings-funktion	Softkey
Vælg tabel-start	
Vælg tabel-slut	
Vælg forrige tabel-side	
Vælg næste tabel-side	
Indføj linie efter tabel-slut	
Slet linie ved tabel-ende	



Editerings-funktion	Softkey
Vælg start af næste linie	NÆSTE LINIE
Tilføj det antal linier der kan indlæses ved enden af tabellen	TILFØJ N LINIER
Kopiere feltet med lys baggrund (2. softkey-liste)	KOPIER VÆRDI
Indføje det kopierede felt (2. softkey-liste)	OVERFØR KOPIERET VÆRDI

Vælg palette-tabel

- ▶ Vælg i driftsart program-indlagring/editere eller programafvikling fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vis filer af typen .P : Tryk softkeys VÆLG TYPE og VIS .P
- ▶ Vælg palette-tabel med pil-taster eller navn for indlæsning af en ny tabel
- ▶ Bekræft valget med tasten ENT

Forlade palette-fil

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg en anden fil-type: Tryk softkey VÆLG TYPE og softkey for den ønskede fil-type, f.eks. VIS .H
- ▶ Vælg den ønskede fil



Palettehenføningspunkt-styring med palettepreset-tabellen



Palettepreset-tabellen bliver konfigureret af maskinfabrikanten, vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Udover preset-tabellen for emne-henføringspunktstyring står yderligere en preset-tabel for henføningspunktstyring af paletter til rådighed. Herved lader palettehenføningspunkter sig styre uafhængig af emnehenføningspunkter.

Med palettehenføningspunkterne lader eksempelvis mekanisk betingede forskelle mellem enkelte paletter sig kompensere på enkel vis.

For registrering af palette-henføringspunkter står i de manuelle tastfunktioner en yderligere softkey til rådighed, med hvilken De også kan gemme tasteresultater i palettepreset-tabellen (se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen" på side 584).



Der kan altid kun samtidigt være et emnehenføningspunkt og et palettehenføningspunkt aktiv. Begge henføningspunkter virker i summer.

Nummeret for den aktive palettepreset viser TNC'en i det yderligere status-display (se "Generel palette-information (fane PAL)" på side 95).



Arbejde med palettepreset-tabellen



Ændringer på palettepreset-tabellen må kun gennemføres efter aftale med maskinfabrikanten!

Såfremt maskinfabrikanten har frigivet palettepreset-tabellen, kan De editere palettepreset-tabellen i driftsart **manuel**:

- ▶ Vælg driftsart manuel drift eller el. håndhjul Vælg håndhjul
- ▶ Skift af softkey-lister



- ▶ Åbne palettepreset-tabel: Tryk softkey PALETTE PRES. TAB. TNC'en viser yderligere softkeys: Se tabellen nedenunder

Følgende editeringsfunktioner står til rådighed:

Editerings-funktion i tabelmodus	Softkey
Vælg tabel-start	BEGYND
Vælg tabel-slut	SLUT
Vælg forrige tabel-side	SIDE
Vælg næste tabel-side	SIDE
Indføje en enkelt linie ved tabel-enden	INDSAT LINIE
Slet en enkelt linie ved tabel-enden	SLET LINIE
Indkoble/udkoble editering	REDIGERER OFF ☒ ON
Aktivere palettehenføringsspunktet for den aktuelt valgte linie (2. softkey-liste)	AKTIVER PRESET
Deaktivere det momentant aktive palettehenføringsspunkt (2. softkey-liste)	DEAKTI- VERE PRESET



Afvikle palette-fil



Pr. maskin-parameter er fastlagt, om palette-tabellen skal afvikles blokvis eller kontinuert .



Såfremt værktøjs-brugskontrollen er aktiveret med maskin-parameter 7246, kan De kontrollere værktøjs-brugstiden for alle de i en palette anvendte værktøjer (se "Værktøjs-brugstest" på side 200).

- ▶ I driftsart programafvikling blokfølge eller programafvikling enkeltblok vælges fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vis filer af typen .P : Tryk softkeys VÆLG TYPE og VIS .P
- ▶ Vælg palette-tabel med pil-tasten, bekræft med tasten ENT
- ▶ Afvikling af palette-tabel: Tryk tasten NC-start, TNC'en afvikler paletten som fastlagt i maskin-parameter 7683

Billedskærm-opdeling ved afvikling af palette-tabeller

Hvis De vil se program-indholdet og indholdet af palette-tabellen samtidigt, så vælger De billedskærm-opdeling PROGRAM + PALETTE. Under afviklingen viser TNC'en så på venstre billedskærmside programmet og på højre billedskærmside paletten. For at kunne se program-indholdet for afviklingen går De frem som følger:

- ▶ Valg af palette-tabel
- ▶ Med piltasten vælges det program, som De vil kontrollere
- ▶ Tryk softkey ÅBNE PROGRAM: TNC'en viser det valgte program på billedskærmen. Med piltasterne kan De nu blade i programmet
- ▶ Tilbage til palette-tabellen: De trykker softkey END PGM

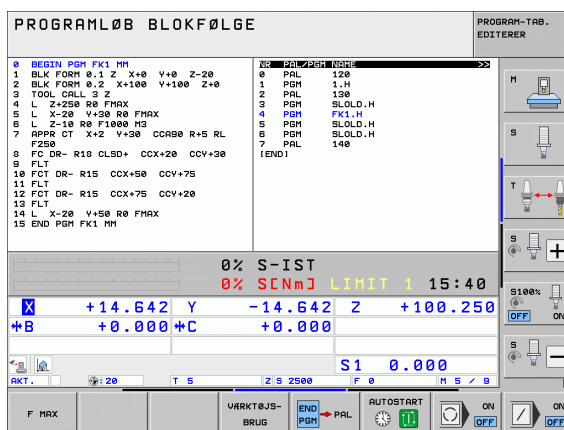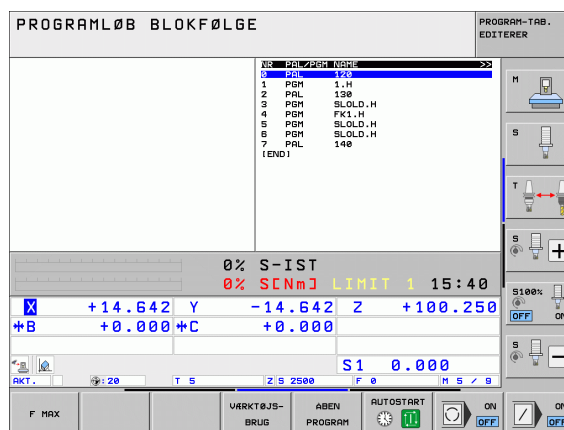

13.2 Palettedrift med værktøjsorienteret bearbejdning

Anvendelse




Palette-styring i forbindelse med den værktøjsorienterede bearbejdning er en maskinafhængige funktion. I det følgende bliver standard-funktionsomfanget beskrevet. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Palette-tabeller bliver anvendt i bearbejdnings-centre med palette-veksler: Palette-tabeller kalder for di forskellige paletter de tilhørende bearbejdnings-programmer og aktiverer nulpunkt-forskydninger hhv. nulpunkt-tabellen.

De kan også anvende palette-tabeller, for at afvikle forskellige programmer med forskellige henføningspunkter efter hinanden.

Palette-tabeller indeholder følgende oplysninger:

- **PAL/PGM** (indførsel er tvingende nødvendigt):
Indførelsen **PAL** fastlægger kendetegnet for en palette, med **FIX** bliver et opspændingsplan kendetegnet og med **PGM** angiver De et emne
- **E-STATE** :
Aktuel bearbejdnings-status. Med bearbejdnings-status bliver fremgangen af bearbejdningen fastlagt. De angiver for det ubearbejdede emne **BLANK**. TNC'en ændrer denne indførsel ved bearbejdningen til **INCOMPLETE** og efter den fuldstændige bearbejdning til **ENDED**. Med indførelsen **EMPTY** bliver en plads kendetegnet, på hvilken ingen emne er opspændt. Med indførelsen **SKIP** fastlægger De, at emnet ikke skal bearbejdes af TNC'en.
- **METHOD** (indførsel tvingende nødvendig):
Angivelse af, efter hvilken metode program-optimeringen sker. Med **EPO** sker bearbejdningen emneorienteret. Med **TO** sker bearbejdningen for delen værktøjsorienteret. For efterfølgende emner at henføre til den værktøjsorienterede bearbejdning skal De anvende indførslen **CTO** (continued tool oriented). Den værktøjsorienterede bearbejdning er også mulig med opspænding af en palette en vej, dog ikke med flere paletter
- **NAVN** (indførsel er absolut nødvendig):
Palette-, hhv. program-navn. Palette-navne fastlægger maskinfabrikanten (Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog). Programmer skal være gemt i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige sti-navn for programmet

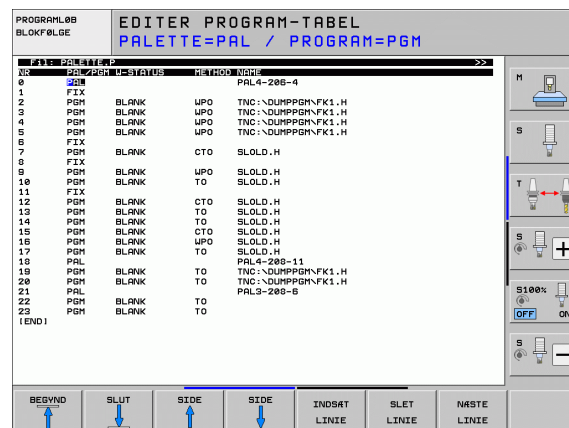

- **PALPRESET** (indførsel valgfri):
Preset-nummer fra palettepreset-tabellen. Det her definerede preset-nummer bliver fortolket af TNC'en som palette-henføringspunkt (indførsel **PAL** i spalte **PAL/PGM**). Palettepreset kan anvendes, for at udjævne mekaniske forskelle mellem paletterne. En palettepreset lader sig også automatisk aktivere ved indveksling af paletten
- **PRESET** (indførsel valgfri):
Preset-nummer fra preset-tabellen. Det her definerede preset-nummer bliver af TNC'en fortolket enten som palette-henf.punkt (indførsel **PAL** i spalten **PAL/PGM**) eller som emne-henf.punkt (indførsel **PGM** i linien **PAL/PGM**) Hvis der på Deres maskine er en palette-preset-tabel aktiv, så anvendes spalten **PRESET** kun til emne-henføringspunkter
- **DATO** (indførsel valgfri):
Navnet på nulpunkt-tabellen. Nulpunkt-tabellen skal være lagret i samme bibliotek som palette-tabellen, ellers skal De indlæse det fuldstændige stinavn for nulpunkt-tabellen. Nulpunkter fra nulpunkt-tabellen aktiverer De i NC-programmet med cyklus 7 **NULPUNKT-FORSKYDNING**
- **X, Y, Z** (indførsel valgfri, flere akser mulig):
Ved paletter og opspændinger henfører de programmerede koordinater sig til maskin-nulpunktet. Ved NC-programmer henfører de programmerede koordinater sig til palette- hhv. opspændings-nulpunktet. Disse indlæsninger overskriver det henføringspunkt, som De sidst har fastlagt i driftsart manuel. Med hjælpe-funktion M104 kan De igen aktivere det sidst fastlagte henføringspunkt. Med tasten "overfør Akt.-position", indblænder TNC'en et vindue, med hvilket De kan lade indføre forskellige punkter fra TNC'en som henføringspunkt (se følgende tabel)

Position	Betydning
Akt.værdier	Indføre koordinater for den aktuelle værktøjs-position henført til det aktive koordinat-system
Referenceværdier	Indfør Koordinater for den aktuelle værktøjs-position henført til maskin-nulpunktet
Måleværdier AKT.	Indføre koordinater henført til det aktive koordinat-system for det sidst i driftsart manuel tastede henføringspunkt
Måleværdier REF	Indføre koordinater henført til maskin-nulpunktet for det sidste i driftsart manuel tastede henføringspunkt



Med piltasterne og tasten ENT vælger De positionen som De vil overføre. I tilslutning hertil vælger De med softkey ALLE VÆRDIER, at TNC'en gemmer de pågældende koordinater for alle aktive akser i palette-tabellen. Med softkey AKTUELLE VÆRDI gemmer TNC'en koordinaterne for akser, der netop står på det lyse felt i palette-tabellen.



Hvis De for et NC-program ingen palette har defineret, henfører de programmerede koordinater sig til maskin-nulpunktet. Hvis De ingen indførsel definerer, bliver det manuelt fastlagte henføringspunkt aktivt.

- **SP-X, SP-Y, SP-Z** (indførsel valgfri, flere akser mulig):
For akserne kan der være angivet sikkerhedspositioner, hvilke der med SYSREAD FN18 ID510 NR 6 fra NC-Makros kan blive udlæst. Med SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan fremskaffes, om en værdi blev programmeret i spalten. De angivne positioner bliver kun tilkørt, hvis denne værdi blev læst og tilsvarende programmeret i NC-makros'en
- **CTID** (Indførsel sker med TNC'en):
Kontext-identnummeret bliver angivet af TNC'en og indeholder anvisninger om bearbejdnings-fremgangen. Bliver indførslen slettet, hhv. ændret, er en genstart af bearbejdningen ikke mulig
- **FIXTURE**
I denne kolone kan de angive opspændingsmiddelarkiv (ZIP-Fil), som TNC'en under udførelsen af Palette-Tabellen vil aktivere automatisk. Opspændingsmidelsarkiv skal de arkiverer via opspændingsmiddel-forvaltning(se "Styre opspændinger" på side 413)

Editerings-funktion i tabelmodus	Softkey
Vælg tabel-start	BEGYND ↑
Vælg tabel-slut	SLUT ↓
Vælg forrige tabel-side	SIDE ↑
Vælg næste tabel-side	SIDE ↓
Indføj linie efter tabel-slut	INDSÆT LINIE
Slet linie ved tabel-ende	SLET LINIE
Vælg start af næste linie	NÆSTE LINIE
Tilføj det antal linier der kan indlæses ved enden af tabellen	TILFØJ N LINIER
Editere tabelformat	FORMAT EDITERER



Editerings-funktion i formularmodus	Softkey
Vælg forrige palette	PALETTE ↑
Vælg næste palette	PALETTE ↓
Vælg forrige opspænding	OPSPÆND. ↑
Vælg næste opspænding	OPSPÆND. ↓
Vælg forrige emne	EMNE ↑
Vælg næste emne	EMNE ↓
Skift til paletteplan	BILLEDE PALETTE PLAN
Skift til opspændingsplan	BILLEDE OPSPÆND. PLAN
Skift til emneplan	BILLEDE EMNE PLAN
Vælg palette standardbillede	PALETTE DETALJE PALETTE
Vælg palette detaljbillede	PALETTE DETALJE PALETTE
Vælg opspænding standardbillede	OPSPÆND. DETALJE OPSPÆND.
Vælg opspænding detaljbillede	OPSPÆND. DETALJE OPSPÆND.
Vælg emne standardbillede	EMNE DETALJE AF EMNE
Vælg emne detaljbillede	EMNE DETALJE AF EMNE
Indføje palette	INDFØJ PALETTE
Indføje opspænding	INDFØJ OPSPÆND.
Indføje emne	INDFØJ EMNE
Slette palette	SLET PALETTE



Editerings-funktion i formularmodus	Softkey
Slette opspænding	SLET OPSPÆND.
Slette emne	EMNE SLETTE
Slet mellemlager	SLET MELLEM LAGER
Værktøjsoptimeret bearbejdning	VERKTØJS ORIENT.
Emneoptimeret bearbejdning	EMNE ORIENT.
Forbinde hhv. skille bearbejdninger	FORBUNDET EJ FORBUNDET
Kendetegne plan som tomt	LEDIG PLADS
Kendetegne plan som ubearbejdet	RAEMNE



Vælge palette-fil

- Vælg i driftsart program-indlagring/editere eller programafvikling fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- Vis filer af typen .P : Tryk softkeys VÆLG TYPE og VIS .P
- Vælg palette-tabel med pil-taster eller navn for indlæsning af en ny tabel
- Bekræft valget med tasten ENT

Indrette en palette-fil med en indlæseformular

Palettedrift med værktøjs- hhv. emneorienteret bearbejdning inddeler sig i de tre planer:

- Paletteplan **PAL**
- Opspændingsplan **FIX**
- Emneplan **PGM**

På hvert plan er et skift i detaljbilledet mulig. I det normale billede kan De fastlægge bearbejdningsmetode og status for paletten, opspænding og emne. Hvis De vil editere en forhåndenværende palette-fil, bliver de aktuelle indførsler vist. De anvender detaljbillede for indretning af palette-filen.



De indretter palette-filen svarende til maskinkonfigurationen. Hvis De kun har én opspændingsindretning med flere emner, er det nok at definere én opspænding **FIX** med emnet **PGM**. Indeholder en palette flere opspændingsindretninger eller bliver en opspænding bearbejdet på flere sider, skal De definere en palette **PAL** med tilsvarende opspændingsplaner **FIX**.

De kan skifte mellem tabelvisning og formularvisning med tasten for billedskærm-opdeling .

Den grafiske understøttelse af formularindlæsning er endnu ikke til rådighed.

De forskellige planer i indlæseformularen kan nås med de forskellige softkeys. I statuslinien bliver i indlæseformularen altid det aktuelle plan vist med lys baggrund. Hvis De med tasten for billedskærm-opdeling skifter til tabelfremstilling, står cursoren på det samme plan som i formularfremstillingen.

PROGRAMLØB	BLOKFØLGE	EDITOR PROGRAM-TABEL
Machining method?		
Fil: TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P		
PAL FIX PGM		
Palette ID:	PAL4-206-4	
Methode:	EMNE/VERKT.-ORIENTERET	
Status:	RÆMNE	
Palette ID:	PAL4-208-11	
Methode:	VERKTØJS-ORIENTERET	
Status:	RÆMNE	
Palette ID:	PAL3-208-6	
Methode:	VERKTØJS-ORIENTERET	
Status:	RÆMNE	

PALETTE PALETTE BILLEDE OPSPÆND. PLAN PALETTE DETALJE PALETTE INDFØJ PALETTE EMNE SLETTE



Indstille paletteplaner

- **Palette-Id:** Navnet på paletten bliver vist
- **Metode:** De kan vælge bearbejdningsmetoden **EMNE ORIENTERET** hhv. **VÆRKTØJ ORIENTERET**. Det trufne valg bliver overtaget i det dertilhørende emneplan og overskriver eventuelt eksisterende indførsler. I tabelbilledet vises metoden **EMNE ORIENTERET** med **EPO** og **VÆRKTØJ ORIENTERET** med **TO**.





Indførslen **EMNE./VÆRKT. ORIENT.** kan ikke indstilles med softkey's. Dette forekommer kun, når i emne- hhv. opspændingsplanet blev indstillet forskellige bearbejdningsmetoder for emnerne.

Bliver bearbejdningsmetoden indstillet i opspændingsplanet, bliver indførslerne i emneplanet overført og eventuelt eksisterende overskrevet.

- **Status:** Sofkey'en **RÅEMNE** kendetegner paletten med de dertil hørende opspændinger hhv. emner som endnu ikke bearbejdet, i feltet status bliver **BLANK** indført. De skal anvende softkey **LEDIG PLADS**, eller **AUSLASSEN**, hvis De skal overspringe paletten ved bearbejdningen, i feltet status vises **EMPTY** eller **SKIP**

Detaljer ved indretning i paletteplanet

- **Palette-Id:** Indlæs navnet på paletten
- **Preset-nr.:** Indlæs preset-nummeret for paletten
- **Nulpunkt:** Indlæs nulpunktet for paletten
- **NP-tabel:** De indfører navn og sti for nulpunkt-tabellen for emnet. Indlæsningen bliver overtaget i opspændings- og emneplanet.
- **Sikk. Højde:** (optional): Sikker position for de enkelte akser henført til paletten. De angivne positioner bliver kun tilkørt, hvis denne værdi blev læst og tilsvarende programmeret i NC-makros'en

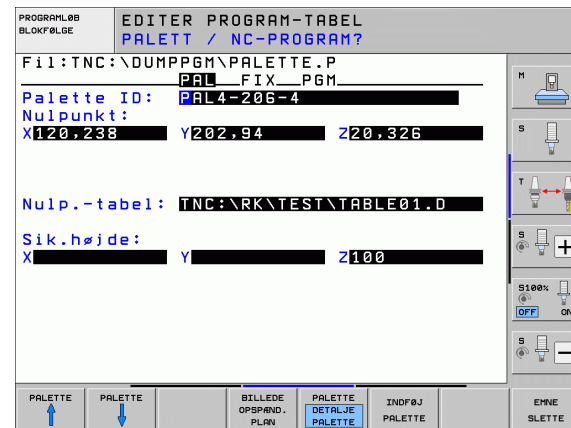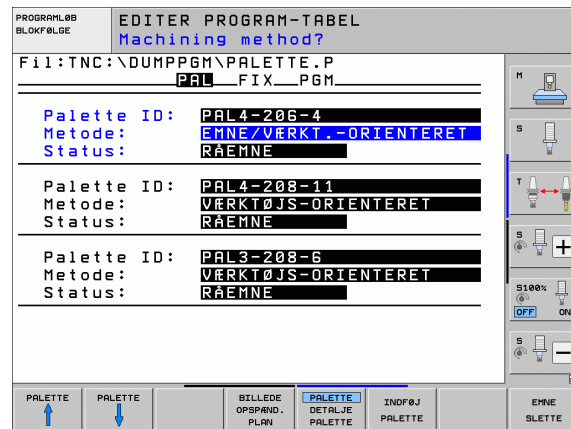

Indstilling af opspændingsplan


- **Opspænding:** Nummeret på opspændingen bliver vist, efter skråstregen bliver antallet af opspændinger indenfor dette plan vist
- **Metode:** De kan vælge bearbejdningsmetoden **EMNE ORIENTERET** hhv. **VÆRKTØJ ORIENTERET**. Det trufne valg bliver overtaget i det dertilhørende emneplan og overskriver eventuelt eksisterende indførsler. I tabelbilledet vises indførslen **EMNE ORIENTERET** med **EPO** og **VÆRKTØJ ORIENTERET** med **TO**. Med softkey **FORBINDE/SKILLE** kendetegner De opspændinger, hvilke ved værktøjsorienteret bearbejdning indgår i beregningen for arbejdsafviklingen. Forbundne opspændinger bliver kendetegnet med en afbrudt skillestreg, adskilte opspændinger med en gennemgående linie. I tabelbilledet bliver forbundne emner i spalten METHOD kendetegnet med **CT0**.



Indførslen **EMNE./VÆRKT. ORIENT.** kan ikke indstilles med softkey's, de viser sig kun, når der i emneplanet er blevet indstillet forskellige bearbejdningsmetoder for emnerne.

Bliver bearbejdningsmetoden indstillet i opspændingsplanet, bliver indførslerne i emneplanet overført og eventuelt eksisterende overskrevet.

- **Status:** Med softkey RÅEMNE bliver opspændingen med de dertil hørende emner som endnu ikke bearbejdet kendetegnet og i feltet status bliver BLANK indført. De skal anvende softkey LEDIG PLADS, eller AUSLASSEN,hvis De skal overspringe paletten ved bearbejdningen, i feltet status vises EMPTY eller **SKIP**

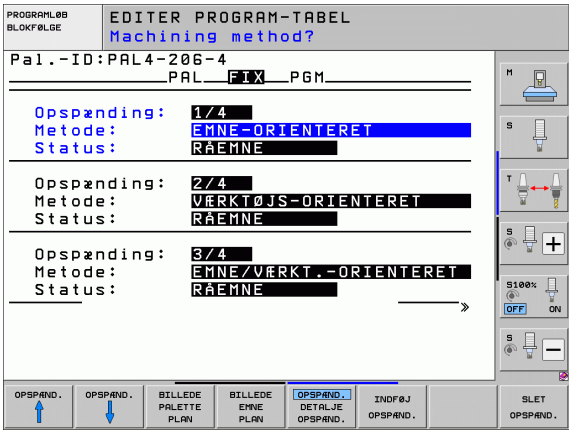

Indrette detaljer i opspændingsplanet

- **Opspænding:** Nummeret på opspændingen bliver vist, efter skråstregen bliver antallet af opspændinger indenfor dette plan vist
- **Nulpunkt:** Indlæs nulpunktet for opspænding
- **NP-tabel:** De indfører navn og sti for nulpunkt-tabellen, som er gyldig for bearbejdningen af emnet. Indlæsningen bliver overført i emneplanet.
- **NC-makro:** Ved værktøjsorienteret bearbejdning bliver makroen TCTOOLMODE udført istedet for den normale værktøjsskift-makro.
- **Sikk. Højde:** (optional): Sikker position for de enkelte akser henført til opspændingen.



For akserne kan der angives sikkerhedspositioner, hvilke der med SYSREAD FN18 ID510 NR 6 af NC-makros kan blive udlæst. Med SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan beregnes, om en værdi blev programmeret i spalten. De angivne positioner bliver kun tilkørt, hvis denne værdi blev læst og tilsvarende programmeret i NC-makros'en

Indstilling af emneplan

- **Emne:** Nummeret på emnet bliver vist, efter skråstregen bliver antallet af emner indenfor dette opspændingsplan vist
- **Metode:** De kan vælge bearbejdningsmetoden WORKPIECE ORIENTED hhv. TOOL ORIENTED. I tabelbilledet vises indførslen WORKPIECE ORIENTED med **WPO** og TOOL ORIENTED med **T0**. Med softkey FORBINDE/SKILLE kendetegner De emner, hvilke der ved værktøjsorienteret bearbejdning indgår i beregningen for arbejdsafviklingen. Forbundne opspændinger bliver kendetegnet med en afbrudt skillestreg, adskilte opspændinger med en gennemgående linie. I tabelbilledet bliver forbundne emner i spalten METHOD kendetegnet med **CT0**.
- **Status:** Med softkey RÅEMNE bliver emnet som endnu ikke er bearbejdet kendetegnet og i feltet status bliver BLANK indført. De skal anvende softkey LEDIG PLADS, eller AUSLASSEN, hvis De skal overspringe paletten ved bearbejdningen, i feltet status vises EMPTY eller **SKIP**



De indstiller metode og status i paletten- hhv. opspændingsplanet, indlæsningen bliver overført for alle dertilhørende emner.

Ved flere emnevarianter indenfor et plan skal emner af en variant være angivet efter hinanden. Ved værktøjsorienteret bearbejdning kan emnerne for de pågældende varianter så med softkey FORBINDE/SKILLE blive kendetegnet og bearbejdet gruppevis.

Indretning af detaljer i emneplanet

- **Emne:** Nummeret på emnet bliver vist, efter skråstregen bliver antallet af emner indenfor denne opspændings paletteplan vist
- **Nulpunkt:** Indlæs nulpunktet for paletten
- **NP-tabel:** De indfører navn og sti for nulpunkt-tabellen, som er gyldig for bearbejdningen af emnet. Hvis de anvender samme nulpunkttabel for alle emner, indfører De navnet med stiangivelsen i paletten- hhv. opspændingsplanet. Angivelsen bliver automatisk overført til emneplanet.
- **NC-Program:** De angiver stien for NC-programmet, som er nødvendigt for bearbejdningen af emnet
- **Sikk. Højde:** (optional): Sikker position for de enkelte akser henført til emnet. De angivne positioner bliver kun tilkørt, hvis denne værdi blev læst og tilsvarende programmeret i NC-makros'en



Afvikling af den værktøjsorienterede bearbejdning



TNC'en gennemfører kun en værktøjsorienteret bearbejdning, når blev valgt metoden VÆRKTØJS ORIENTERET og hermed indførelsen TO hhv. CTO står i tabellen.

- TNC'en erkender med indføringen TO hhv. CTO i felt metode, at bort over disse linier skal den optimerede bearbejdning følge.
- Palettestyringen starter NC-programmet, hvilket stå i linien med indføringen TO
- Det første emne bliver bearbejdet, indtil næste TOOL CALL opstår. I en speciel værktøjsskiftmakro bliver der kørt væk fra emnet
- I spalten W-STATE bliver indføringen BLANK ændret til INCOMPLETE og i feltet CTID bliver af TNC'en indført en værdi i hexadecimal skrivemåde



Den i feltet CTID indførte værdi fremstiller for TNC'en en entydig information for bearbejdningsskridtet. Bliver denne værdi slettet eller ændret, er en videregående bearbejdning eller en forudløb hhv. genindtræden ikke mere mulig.

- Alle yderligere linier i palette-filen, som i feltet METHODE har kendetegnet CTO, bliver afviklet på samme måde, som det første emne. Bearbejdningen af emner kan ske hen over flere opspændinger.
- TNC'en udfører med det næste værktøj igen de videre bearbejdningsskridt begyndende fra linien med indføringen TO, når det resulterer i følgende situation:
 - i feltet PAL/PGM for den næste linie blev indførslen PAL stående
 - i feltet METHOD for den næste linie blev indførslen TO eller WPO stående
 - i den allerede afviklede linie befinder sig under METHODE endnu indførsler, som ikke har status EMPTY eller ENDED
- På grund af de i feltet CTID indførte værdier bliver NC-programmet fortsat på det gemte sted. I regelen bliver ved den første del udført et værktøjsskift, ved de efterfølgende emner undertrykker TNC'en værktøjsskiftet
- Indføringen i feltet CTID bliver ved hvert bearbejdningsskridt aktualiseret. Bliver i NC-programmet en END PGM eller M2 afviklet, bliver en eventuel eksisterende indførsel slettet og i feltet bearbejdnings-status indført ENDED.

- Når alle emner indenfor en gruppe af indføringer med TO hhv. CTO har status ENDED, bliver i palette-filen de næste linier afviklet



Ved et blokforløb er kun en emneorienteret bearbejdning mulig. Efterfølgende dele bliver bearbejdet efter den indførte metode.

Den i feltet CT-ID indførte værdi bliver bibeholdt i maksimalt 2 uger. Indenfor denne tid kan bearbejdningen fortsættes på det gemte sted. Herefter bliver værdien slettet, for at undgå for store datamængder på harddisken.

Skift af en driftsart er efter afviklingen af en gruppe indføringer med TO hhv. CTO tilladt

Følgende funktioner er ikke tilladt:

- Kørselsområdeomskiftning
- PLC-nulpunktforskydning
- M118

Forlade palette-fil

- ▶ Vælg fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg en anden fil-type: Tryk softkey VÆLG TYPE og softkey for den ønskede fil-type, f.eks. VIS .H
- ▶ Vælg den ønskede fil



Afvikle palette-fil



I maskin-parameter 7683 fastlægger De, om palette-tabellen bliver afviklet blokvis eller kontinuert (se "Generelle brugerparametre" på side 692).



Såfremt Maskin-parameter 7246, værktøjs-brugskontrollen, er aktiveret, kan De kontrollere værktøjs-brugstiden for alle de i en palette anvendte værktøjer (se "Værktøjs-brugstest" på side 200).

- ▶ I driftsart programafvikling blokfølge eller programafvikling enkeltblok vælges fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vis filer af typen .P : Tryk softkeys VÆLG TYPE og VIS .P
- ▶ Vælg palette-tabel med pil-tasten, bekræft med tasten ENT
- ▶ Afvikling af palette-tabel: Tryk tasten NC-start, TNC'en afvikler paletten som fastlagt i maskin-parameter 7683

Billedskærm-opdeling ved afvikling af palette-tabeller

Hvis De vil se program-indholdet og indholdet af palette-tabellen samtidigt, så vælger De billedskærm-opdeling PROGRAM + PALETTE. Under afviklingen viser TNC'en så på venstre billedskærmside programmet og på højre billedskærmside paletten. For at kunne se program-indholdet for afviklingen går De frem som følger:

- ▶ Valg af palette-tabel
- ▶ Med piltasten vælges det program, som De vil kontrollere
- ▶ Tryk softkey ÅBNE PROGRAM: TNC'en viser det valgte program på billedskærmen. Med piltasterne kan De nu blade i programmet
- ▶ Tilbage til palette-tabellen: De trykker softkey END PGM

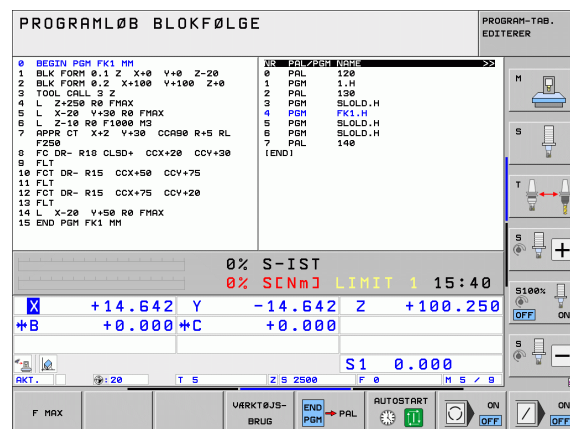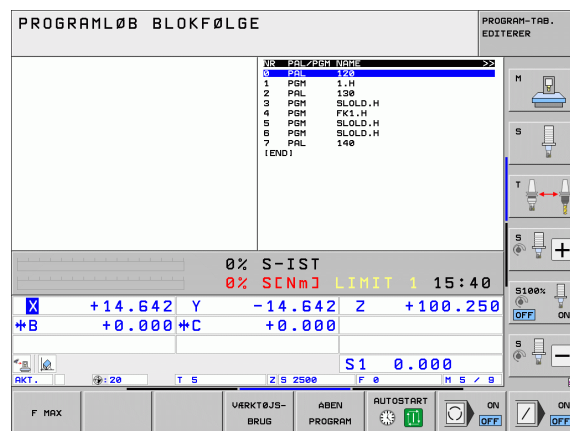



14

**Manuel drift og
opretning**



14.1 Indkobling, udkobling

Indkobling



Indkoblingen og kørsel til referencepunkterne er maskinafhængige funktioner. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Tænd for forsyningsspændingen til TNC og maskine. Herefter viser TNC'en følgende dialog an:

HUKOMMELSESTEST

TNC'ens hukommelse bliver automatisk kontrolleret

NETUDFALD



TNC-melding, at der var en strømafbrydelse - slet meldingen

OVERSÆTTE PLC-PROGRAM

TNC'ens PLC-program bliver automatisk oversat

STYRESPÆNDING TIL RELÆ MANGLER



Indkoble styrespænding. TNC'en kontrollerer NØD-STOP funktionen

MANUEL DRIFT OVERKØR REFERENCEPUNKTER



Overkør referencepunkter i den angivne rækkefølge: For hver akse trykkes den eksterne START-taste, eller



Overkør referencepunkter i vilkårlig række-følge: For hver akse trykkes og holdes den eksterne retningstaste, indtil reference-punktet er overkørt



Hvis Deres maskine er udrustet med absolutte målesystemer, bortfalder overkørslen af referencemærker. TNC'en er så straks efter indkoblingen af styrespændingen funktionsklar.

Hvis Deres maskine er udstyret med inkrementale målesystemer, så kan De allerede før tilkørslen til referencepunkterne aktivere kørselsområdeovervågningen med tryk på softkey OVERVÅG. SW-ENDKNT. aktivieres. Denne funktion kan maskinfabrikanten stille til rådighed aksespecifikt. Pas på, at ved tryk på softkey'en at kørselsområdeovervågningen ikke skal være aktiv i alle akser Vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Kontroller at alle akser er kørt i reference, før De starter en programafvikling. Ellers stopper TNC'en bearbejdningen så snart en NC-blok skal afvikle en akse som ikke er kørt i reference.

TNC'en er nu funktionsklar og befinder sig i driftsarten manuel drift.



Referencepunkterne skal De så kun overkøre, hvis De vil køre med maskin-akserne. Hvis De kun vil editere eller teste programmer, så vælger De efter indkoblingen af styrespændingen straks driftsart program-indlagring/editering eller program-test.

Referencepunkterne kan De så overkøre senere. Herfor trykke De i driftsart manuel drift softkey TILKØRE REF.-PKT



Overkørsel af referencepunkter med transformeret bearbejdningsplan

Referencepunkt-overkørsel er mulig i et transformeret koordinatsystem med eksterne akseretnings-taster. Derfor skal funktionen "transformere bearbejdningsplan" være aktiv i manuel drift, se "Aktivere manuel transformering", side 607. TNC'en interpolerer så ved tryk på en akseretnings-taste den tilsvarende akse.



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at de i menuen indførte vinkelværdier stemmer overens med den virkelige vinkel i svingaksen.

Såfremt til rådighed, kan De også køre akserne i den aktuelle værktøjsakse-retning (se "Fastlæg den aktuelle værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdning-retning (FCL2-funktion)" på side 608).



Pas på kollisionsfare!

Hvis De bruger denne funktion, så skal De ved ikke absolutte målrudstyr bekræfte positionen for drejeaksen, som TNC'en viser i et overblændingsvindue. Den viste position svarer til den sidste, før udkoblingen af den aktive position af drejeaksen.

Såfremt en af begge forud aktive funktioner er aktiv, har NC-START-tasten ingen funktion. TNC'en afgiver en tilsvarende fejlmelding.

Udkobling

For at undgå datatab ved udkobling, skal De afslutte TNC'ens driftssystem målrettet:

► Vælg driftsart manuel



- Vælg funktion for afslutning, bekræft endnu en gang med softkey JA
- Når TNC'en i et overblændings-vindue viser teksten **Nu kan De udkoble**, må De afbryde forsyningsspændingen til TNC'en



Vilkårlig udkobling af TNC'en kan føre til tab af data!

Vær opmærksom på, at et tryk på END-tasten efter lukning af styringen kan føre til en nystart af styringen. Også udkobling under nystarten kan føre til tab af data!

14.2 Kørsel med maskinakserne

Anvisning



Kørsel med de eksterne retningstaster er maskinafhængig.
Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Køre akse med de eksterne retningstaster



Vælg driftsart manuel drift



Tryk og hold den eksterne retningstaste, så længe
aksen skal køres, eller



Køre aksen kontinuerlig: Hold den eksterne
retningstaste trykket og tryk den eksterne START-
taste kort



Standse: Tryk den eksterne STOP-taste

Med begge metoder kan De også køre flere akser samtidig.
Tilspændingen, med hvilken akserne køres, ændrer De med softkey F,
se "Spindelomdr.tal S, tilspænding F og hjælpefunktion M", side 569.



Skridtvis positionering

Ved skridtvis positionering kører TNC'en en maskinakse med et skridtmål fastlagt af Dem.



Vælg driftsart MANUEL el. EI.HÅNDHJUL Vælg håndhjul



Omskifte softkey-liste



Vælg skridtvis positionering: Sæt softkey SKRIDTMÅL på INDE

FREMRYKNING




Indlæs fremrykning i mm, bekræft med tasten ENT



Tryk externe retningstaste: Positionér så ofte det ønskes.



Den maximalt indlæsbare værdi for en fremrykning andrager 10mm.

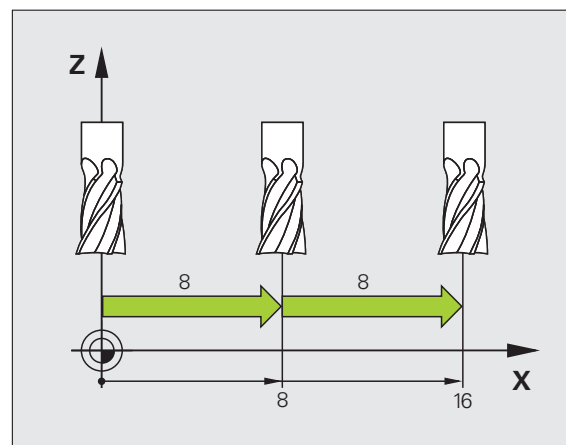

Kørsel med elektroniske håndhjul

iTNC'en understøtter kørslen med følgende nye elektroniske håndhjul:

- HR 520:
Tilslutningskompatibelt håndhjul for HR 420 med display, dataoverførsel pr. kabel
- HR 550 FS:
Håndhjul med display, trådløs dataoverførsel

Herudover understøtter TNC'en fortsat kabelhåndhjulene HR 410 (uden display) og HR 420 (med display).



Pas på, fare for maskine og håndhjul!

Alle forbindelsesstik for håndhjulet må kun fjernes af autoriseret service-personale, også når det er muligt uden brug af værktøj!

Grundlæggende må maskinen kun indkobles med isatte håndhjul!

Hvis De vil køre Deres maskine uden tilsluttede håndhjul, så tages kablet ud af maskinen og det åbne stik sikkes med en hætte!



Maskinfabrikanten kan stille yderligere funktioner for håndhjulene HR 5xx til rådighed. Vær opmærksom på maskin-håndbogen



Et håndhjul HR5 er anbefalelsesværdig, når De vil anvende funktionen håndhjulsovervejring i den virtuelle akse (se "Virtuelle akse VT" på side 429).


De bærbare håndhjul HR 5xx er udstyret med et display, på hvilket TNC'en viser forskellige informationer. Herudover kan De med håndhjuls-softkey udføre vigtige indretnings-funktioner, f.eks. fastlægge henføringsskemaer eller indlæse og udvikle M-funktioner.



Så snart De har aktiveret håndhjulet med håndhjuls-aktiveringstasten, er ingen betjening mere mulig med betjeningspulten. TNC'en viser denne tilstand på TNC-billedskærmen med overblændingsvindue.

Håndhjule HR 5xx råder over følgende betjeningsselementer:


- 1 NØDSTOP-taste
- 2 Håndhjuls-display for status-visning og valg af funktioner, yderligere informationer hertil: Se "Håndhjuls-display" på side 561.
- 3 Softkeys
- 4 Aksevalgstaster, kan af maskinfabrikanten tilsvarende aksekonfigurationen blive ombyttet
- 5 Dødmændstaster
- 6 Piltaster for definition af håndhjuls-følsomhed
- 7 Håndhjuls-aktiveringstaste
- 8 Retningstaste, i hvilken TNC'en kører den valgte akse
- 9 Ilgangsoverlæjring for retningstaste
- 10 Indkobling af spindel (maskinafhængig funktion, tasten kan ombyttes af maskinfabrikanten)
- 11 Tasten "generere NC-blok" (maskinafhængig funktion, taste kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 12 Udkoble spindel (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 13 CTRL-taste for specialfunktioner (maskinafhængig funktion, taste kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 14 NC-start (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 15 NC-stop (maskinafhængig funktion, tasten kan udskiftes af maskinfabrikanten)
- 16 Håndhjul
- 17 Spindelomdr.tal-potentiometer.
- 18 Tilspændings-potentiometer.
- 19 Kabeltilslutning, bortfalder ved det trådløse håndhjul HR 550 FS

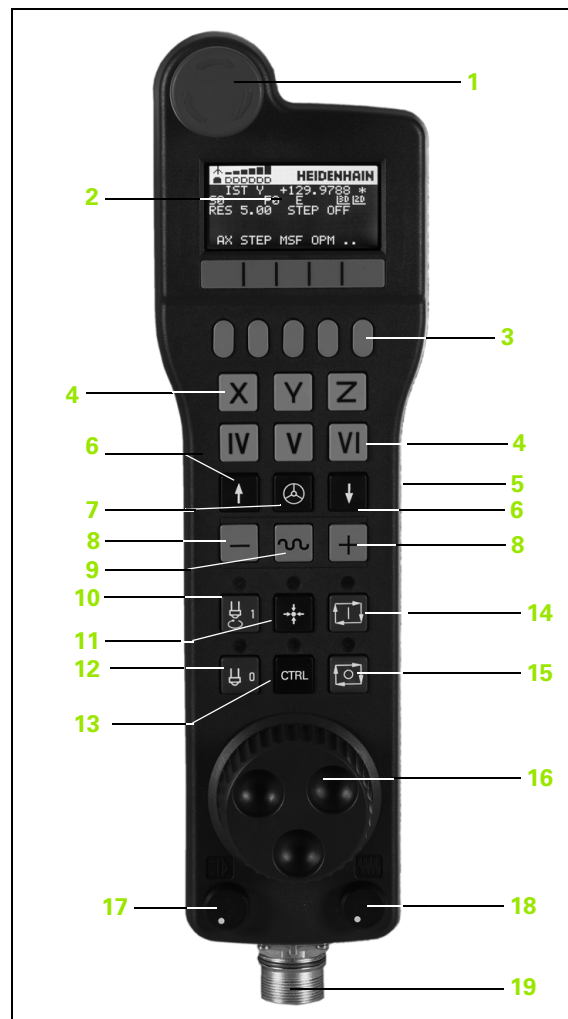

Håndhjuls-display

Håndhjuls-displayet (se billedet) består af en Toplinie og 6 statuslinier, i hvilke TNC'en viser følgende informationer:

- 1 Kun ved trådløst håndhjul HR 550 FS:**
Viser, om håndhjulet ligger i Docking-Station eller om trådløs drift er aktiv
- 2 Kun ved trådløst håndhjul HR 550 FS:**
Viser feltstyrken, 6 bjælker = maksimal feltstyrke
- 3 Kun ved trådløst håndhjul HR 550 FS:**
Ladetilstand af batteriet, 6 bjælker = maksimal opladning. Under opladningsforløbet løber en bjælke fra venstre mod højre
- 4 IST:** Arten af positionsvisningen
- 5 Y+129.9788:** Positionen for den valgte akse
- 6 *:** STIB (Styring i drift); programafvikling er startet eller aksen er i bevægelse
- 7 S0:** Aktuelle spindelomdr.tal
- 8 F0:** Aktuelle tilspænding, med hvilken den valgte akse momentant bliver kørt
- 9 E:** Fejlmelding står på
- 10 3D:** Funktion transformere bearbejdningsplan er aktiv
- 11 2D:** Funktion grunddrejning er aktiv
- 12 RES 5.0:** Aktive håndhjuls-opløsning. Vejen i mm/omdr. (°/omdrejning ved drejeakser), som den valgte akse kører ved en omdrejning af håndhjulet
- 13 STEP ON hhv. OFF:** Skridtvis positionering aktiv hhv. inaktiv. Med aktiv funktion viser TNC'en yderligere de aktive kørselsskridt
- 14** Softkey-liste: Valg af forskellige funktioner, beskrivelse i de efterfølgende afsnit

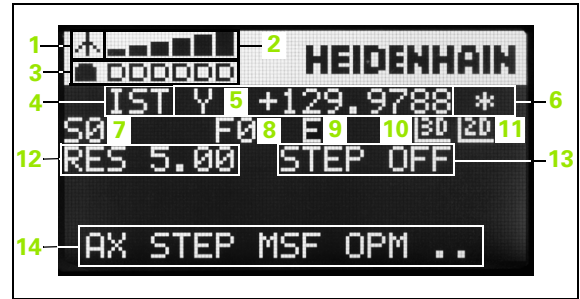

Specielle forhold ved det trådløse håndhjul HR 550 FS



En trådløs forbindelse har på grund af mange mulige støjpåvirkninger ikke den samme disponibelhed som en ledningsforbundet forbindelse. Før De bruger det trådløse håndhjul skal det kontrolleres, om der består forstyrrelser med andre, i omegnen af maskinen, trådløse enheder. Denne kontrol med hensyn til eksisterende radiofrekvenser, hhv. -kanaler, anbefales for alle industrielle radiosystemer.

Når De ikke anvender HR 550, sættes den altid i den dertil forudsete håndhjuls-holder. Hermed sikrer De dem, at med kontaktlisten på bagsiden af det trådløse håndhjul et konstant brugsklart håndhjuls-batteri med en ladestyring og en direkte kontaktforbindelse til NØD-STOP kredsløbet.

Det trådløse håndhjul reagerer i fejltilfælde (radioafbrydelse, dårlig modtagekvalitet, en defekt håndhjuls-komponent) altid med en NØD-STOP-reaktion.

Vær opmærksom på anvisningerne for konfigurationen af det trådløse håndhjul HR 550 FS (se "Konfigurere trådløst håndhjul HR 550 FS" på side 688)



Pas på, fare for bruger og maskine!

Af sikkerhedsårsager skal De udkoble det trådløse håndhjul og håndhjulsholderen senest efter en driftstid på 120 timer, for at TNC'en ved genindkobling kan udføre en funktionstest !

Hvis De i Deres værksted har flere maskiner med trådløse håndhjul, skal De markere de sammenhørende håndhjul og håndhjulsholdere således, at disse éntydigt kan genkendes som sammenhørende (f.eks. med påklæbte farvebånd eller nummerering). Markeringer skal være anbragt på det trådløse håndhjul og på håndhjulsholderen éntydigt synligt for brugeren !

Kontrollér før hver anvendelse, om det rigtige trådløse håndhjul for Deres maskine er aktiv!



Det trådløse håndhjul HR 550 FS er udstyret med genopladeligt batteri. Batteriet bliver opladet, så snart De har sat håndhjulet i håndhjuls-holderen (se billedet).

De kan bruge HR 550 FS med batteriet op til 8 timer, før De skal oplade det igen. Det anbefales dog grundlæggende at sætte håndhjulet i håndhjuls-holderen, når De ikke bruger det.

Så snart håndhjulet er i håndhjuls-holderen, kobler det internt om til kabeldrift. Herved kan De også anvende håndhjulet, når det er fuldstændigt afladet. Funktionaliteten er hermed identisk med trådløs drift.



Hvis håndhjulet fuldstændig afladet, varer det ca. 3 timer, før det i håndhjuls-holderen igen er fuldt opladet.

De skal rengøre kontakterne **1** i håndhjuls-holderen og håndhjulet regelmæssigt, for at sikre dets funktion.

Overførselsområdet for den trådløse strækning er stort afpasset. Skulle det alligevel forekomme, at De – f.eks. ved meget store maskiner – er kommet til kanten overførselsstrækningen, advares De af HR 550 FS rettidigt med en sikker vibrationsalarm. I dette tilfælde skal De igen formindske afstanden til håndhjuls-holderen, i hvilken modtageren er integreret.



Pas på, fare for værktøj og emne!

Når overførselsområdet ikke mere tillader en drift fri for afbrydelser, udløser TNC'en automatisk et NØD-STOP. Dette kan også ske under bearbejdningen. Afstanden til håndhjuls-holderen skal holdes så lille som muligt og håndhjulet lægges i håndhjuls-holderen, når De ikke bruger det!



14.2 Kørsel med maskinerne

Hvis TNC'en har udløst et NØD-STOP, skal De påny aktivere håndhjulet. Gå frem som følger:

- ▶ Vælg driftsart program-indlagring/editering
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- ▶ Skift af softkey-lister
 - ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL
 - ▶ Med kontakten **Start håndhjul** aktiveres det trådløse håndhjul igen
 - ▶ Gem konfigureringen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk kontakten **SLUT**

INDSTILLE
ELEKTR.
HÅNDHJUL

For idriftsættels og konfigurerings af håndhjulet står i driftsart MOD en tilsvarende funktion til rådighed (se "Konfigurere trådløst håndhjul HR 550 FS" på side 688).

Vælg aksens der skal køres

Hovedakserne X, Y og Z, såvel som tre yderligere, af maskinfabrikanten definerbare akser, kan De direkte aktivere med aksevalgstasten. Også den virtuelle akse VT kan maskinfabrikanten lægge direkte på en af de frie aksetaster. Ligger den virtuelle akse VT ikke på en aksevalgstaste, går De frem som følger:

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F1 (**AX**): TNC'en viser på håndhjuls-displayet alle aktive akser. Den momentant aktive akse blinker
- ▶ Vælg den ønskede akse, f.eks. aksens VT, med håndhjuls-softkeys F1 (**<-**) eller F2 (**->**) og bekræft med håndhjuls-softkey F3 (**OK**)

Indstille håndhjuls-følsomheden

Håndhjuls-følsomheden fastlægger, hvilken strækning en akse skal køre pr. håndhjuls-omdrejning. De definerbare følsomheder er fast indstillet og valgbare med Håndhjuls-piltasten direkte (kun når skridtmålet ikke er aktivt).

Indstillelige følsomheder: 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [mm/omdr. hhv. Grader/omdr.]

Kørsel med akser



Aktivere håndhjul: Tryk håndhjuls-tasten på HR 5xx:
De kan endnu betjene TNC'en med HR 5xx, TNC'en
viser et overblændingsvindue med anvisnings tekst
på TNC-billedskærmen

Vælg evt. med softkey OPM den ønskede driftsart (se "Skifte
driftsarter" på side 567)

Evt. Hold dødmandstasterne nedtrykket



På håndhjulet vælges aksen De vil køre. Vælg evt.
hjælpe-akser med softkeys



Køre den aktiv akse i retning +, eller



Køre den aktive akse i retning -



Deaktivere håndhjul: Tryk håndhjuls-tasten på HR 5xx:
De kan nu igen betjene TNC'en med betjeningsfeltet



Potentiometer-indstillinger

Efter at De har aktiveret håndhjulet, er som hidtil potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet aktiv. Hvis De vil bruge potentiometeret på håndhjulet, går De frem som følger:

- ▶ Tryk tasten CTRL og håndhjulet på HR 5xx, TNC'en viser i håndhjuls-displayet softkey-menuen for valg af potentiometer
- ▶ Tryk softkey HW, for at skifte håndhjuls-potentiometeret til aktiv

Så snart De har aktiveret håndhjuls-potentiometeret, skal De før fravalget af håndhjulet igen aktivere potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet. Gå frem som følger:

- ▶ Tryk tasten CTRL og håndhjulet på HR 5xx, TNC'en viser i håndhjuls-displayet softkey-menuen for valg af potentiometer
- ▶ Tryk softkey KBD, for at skifte potentiometeret på maskin-betjeningsfeltet til aktiv

Skridtvis positionering

Ved skridtvis positionering kører TNC'en den momentant aktive håndhjulsakse med et skridtmål fastlagt af Dem:

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F2 (**STEP**)
- ▶ Aktivere skridtvis positionering: Tryk håndhjuls-softkey 3 (**ON**)
- ▶ Vælg det ønskede skridtmål ved tryk på tasten F1 eller F2. Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10. Ved yderligere tryk på tasten CTRL forhøjes tælleskridtet til 1. Mindstmulige skridtmål er 0.0001 mm, størst mulige skridtmål er 10 mm
- ▶ Overfør det valgte skridtmål med softkey 4 (**OK**)
- ▶ Med håndhjuls-tasten + hhv. - den aktive håndhjuls-akse køres i den tilsvarende retning

Indlæsning af hjælpe-funktioner M

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F1 (**M**)
- ▶ Vælg det ønskede M-funktionsnummer ved tryk på tasten F1 eller F2
- ▶ Udføre hjælpe-funktion M med tasten NC-start

Indlæs spindelomdr.tal S

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F2 (**S**)
- ▶ Vælg det ønskede omdr.tal ved tryk på tasten F1 eller F2. Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10 Ved yderligere tryk på tasten CTRL forhøjes tælleskridtet til 1000.
- ▶ Aktiver omdr.tallet S med tasten NC-start

Indlæs tilspænding F

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**F**)
- ▶ Vælg den ønskede tilspænding ved tryk på tasten F1 eller F2. Når De holder de pågældende taster drykket, forhøjer TNC'en tælleskridtet ved et tierskiftaltid med faktoren 10 Ved yderligere tryk på tasten CTRL forhøjes tælleskridtet til 1000.
- ▶ Overfør den nye tilspænding F med håndhjuls-softkey F3 (**OK**)

Fastlæg henføringspunkt

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F4 (**PRS**)
- ▶ Evt. vælg aksen, i hvilken henføringspunktet skal fastlægges
- ▶ Nulling af akse med håndhjuls-softkey F3 (**OK**), eller indstil med håndhjuls-softkeys F1 og F2 den ønskede værdi og så overfør med håndhjuls-softkey F3 (**OK**). Ved yderligere tryk på tasten CTRL forhøjes tælleskridtet til 10.

Skifte driftsarter

Med håndhjuls-softkey F4 (**OPM**) kan De fra håndhjulet skifte driftsart, såvidt den aktuelle tilstand af styringen tillader en omskiftning.

- ▶ Tryk håndhjuls-softkey F4 (**OPM**)
- ▶ Vælg med håndhjuls-softkeys den ønskede driftsart
 - MAN: Manuel drift
 - MDI: Positionering med manuel indlæsning
 - SGL: Programafvikling enkeltblok
 - RUN: Programafvikling blokfølge



Generere en komplet L-blok



Maskinfabrikanten kan belægge håndhjulstasten "generere NC-blok" med en vilkårlig funktion, vær opmærksom på maskinhåndbogen.



Med MOD-funktionen defineres akseværdierne, som skal overtages i en NC-blok (se "Aksevalg for L-blok-generering" på side 677).

Er ingen akse valgt, viser TNC'en fejlmeldingen **Ingen aksevalg udført**

- ▶ Vælg driftsart **positionering med manuel indlæsning**
- ▶ Vælg evt. med piltasten på TNC-tastaturet NC-blokken, efter hvilken De vil indføje den nye L-blok
- ▶ Aktivere håndhjul
- ▶ Tryk håndhjuls-tasten "generere NC-blok": TNC'en indføjer en komplet L-blok, der indeholder alle med MOD-funktionen valgte aksepositioner

Funktioner i programafviklings-driftsarter

I programafviklings-driftsarten kan De udføre følgende funktioner:

- NC-start (håndhjuls-taste NC-start)
- NC-stop (håndhjuls-taste NC-stop)
- Hvis De har trykket NC-stop: Internt stop (håndhjuls-softkey **MOP** og så **STOP**)
- Hvis De har trykket NC-stop: Køre akserne manuelt (håndhjuls-softkey **MOP** og så **MAN**)
- Gentilkørsel til kontur, efter at aksen under en program-afbrydelse blev kørt manuelt (Håndhjuls-softkeys **MOP** og så **REPO**). Betjeningen sker pr. håndhjuls-softkeys, som med billedskærms-softkeys (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642)
- Ind-/udkobling af funktionen transformere bearbejdningsplan (håndhjuls-softkeys **MOP** og så **3D**)



14.3 Spindelomdr.tal S, tilspænding F og hjælpefunktion M

Anvendelse

I driftsarten manuel drift og el. indlæser De spindelomdrejningstal S, tilspænding F og hjælpefunktion M med softkeys. Hjælpefunktionerne er beskrevet i "7. programmering: Hjælpe-funktioner".



Maskinfabrikanten fastlægger, hvilke hjælpefunktioner M De kan udnytte og hvilken funktion de har.

Indlæsning af værdier

Spindelomdr.tal S, hjælpefunktion M

S

Vælg indlæsning af spindelomdr.tal : Softkey S

SPINDELOMDREJNINGSTAL S=

1000



Indlæs spindelomdr.tal og overfør med den eksterne START-taste

Spindelomdrejningen med det indlæste omdrejningstal S starter De med en hjælpefunktion M. En hjælpefunktion M indlæser De på samme måde.

Tilspænding F

Indlæsningen af en tilspænding F skal De istedet for med den eksterne START-taste bekræfte med tasten ENT.

For tilspænding F gælder:

- Hvis $F=0$ indlæses, så virker den mindste tilspænding fra MP1020
- F bliver også efter en strømafbrydelse bibeholdt



Ændre spindelomdrejningstal og tilspænding

Med override-drejeknapperne for spindelomdrejningstal S og tilspænding F lader de indstillede værdier sig ændre fra 0% til 150%.



Override-drejeknappen for spindelomdr.tallet virker kun ved maskiner med trinløst spindeldrev.



14.4 Henføringspunkt fastlægges uden tastesystem

Anvisning



Henføringspunkt fastlægges med tastesystem: (se side 594).

Ved henføringspunkt-fastlæggelse bliver TNC'ens display sat på koordinaterne til en kendt emne-position.

Forberedelse

- ▶ Emnet opspændes og oprettes
- ▶ Nulværktøj med kendt radius indveksles
- ▶ Vær sikker på, at TNC'en viser Akt.-positionen



Fastlæg henføringpunkt med aksetaster

**Beskyttelsesforanstaltninger**

Hvis emne-overfladen ikke må berøres, lægges på emnet et stykke blik med kendt tykkelse d . For henføringpunktet indlæses De så en værdi der er d større.



Vælg driftsart **manuel drift**



Kør værktøjet forsigtigt, indtil det berører emnet



Vælg akse (alle akser kan også vælges med ASCII-tastaturet)


HENFØRINGSPUNKT-FASTLÆGGELSE Z=

ENT

Nulværktøj, spindelakse: Display sættes på en kendt emne-position (f.eks. 0) setzen eller tykkelsen d fra blikket indlæses. I bearbejdningsplanet: Tag hensyn til værktøjs-radius

Henføringpunkterne for de resterende akser fastlægger De på samme måde.

Hvis De i fremrykningsaksen anvender et forindstillet værktøj, så sætter De displayet for fremrykaksen på længden L for værktøjet hhv. på summen $Z=L+d$.

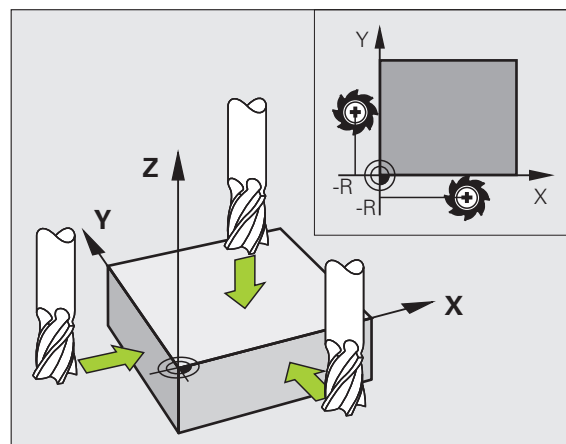

Henføringspunkt-styring med preset-tabellen



Preset-tabellen skal De ubetinget anvende, når

- Deres maskine er udrustet med drejeakser (rundbord eller svinghoved) og De arbejder med funktionen transformere bearbejdningsplan
- Deres maskine er udrustet med et system for skift af hoved
- De har tidligere arbejdet med en ældre TNC-styring med REF-henført nulpunkt-tabel
- De vil bearbejde flere ens emner, som er opspændt med forskellige skrålader

Preset-tabellen må indeholde vilkårligt mange linier (henf.punkter). For at optimere filstørrelsen og forarbejdnings-hastigheden, skal De kun anvende så mange linier, som De også behøver for Deres henføringspunkt-styring.

Nye linjer kan De af sikkerhedsgrunde kun indføje ved enden af preset-tabellen.

Hvis De har omstillet positions-visningen til **TOMMER** via MOD-funktionen, viser TNC'en også de gemte henførings-koodinater i tommer.



Ved maskin-parameter 7268.x kan De ændre og udblende kolonner i Henføringspunkt-tabellen (se "Liste med de generelle brugerparametre" på side 693)

EDITOR TABEL										PROGRAM- INDLÆSNING	
DREJNINGSVINKEL ?											
1: PRESET PR											
NO	DOG	DO	X	Y	Z						
20			+0	-	-						
21	TO THREAD UP 1	+0	+0	+0	-1000						
22	TO THREAD UP 2	+0	+100	+0	-1000						
23	TO THREAD UP 3	+0	+100	+100	-1000						
24	TO THREAD UP 4	+0	+0	+100	-1000						
25		+0	-	-	-						
26		+0	-	-	-						
27		+0	-	-	-						
28		+0	-	-	-						
29		+0	-	-	-						
30		+0	-	-	-						
31		+0	-	-	-						
32		+0	-	-	-						
33		+0	-	-	-						
34		+0	-	-	-						
35		+0	-	-	-						
36		+0	-	-	-						
0% S-IST											
0% SCNmJ LIMIT 1 15:29											
X	-4.293	Y	-322.293	Z	+100.250						
+B	+0.000	+C	+0.000								
S1 0.000											
AKT. 120 T 5 Z S 2500 F 0 M 5 / 0											
INDLÆS NY PRESET		KORRIGER PRESET		EDITOR AKTUELLE FELT				GEM AKTIVE PRESET			



Gem henføringsspunkter i henføringsspunkt-tabellen

Preset-tabellen har navnet **PRESET.PR** og er gemt i biblioteket **TNC:**. **PRESET.PR** kan kun editeres i driftsart **manuel** og **E1. håndhjul**. I driftsart program-indlagring/editering kan De kun læse tabellen, ikke ændre noget.

Kopiering af preset-tabellen til et andet bibliotek (for datasikring) er tilladt. Linier, som af maskinfabrikanten er blevet skrivebeskyttet, er grundlæggende også skrivebeskyttet i den kopierede tabel, kan altså ikke ændres af Dem.

Grundlæggende ændrer De i den kopierede tabel ikke antallet af linier! Dette kunne føre til problemer, når De igen vil aktivere tabellen.

For at aktivere den i et andet bibliotek kopieret preset-tabel, skal De tilbagekopiere denne igen til biblioteket **TNC:**.

De har flere muligheder, for at gemme henf.punkter/grunddrejninger i preset-tabellen:

- Med tast-cykler i driftsart **manuel** hhv. **E1. håndhjul** (se kapitel 14)
- Med tast-cyklerne 400 til 402 og 410 til 419 i automatik-drift (se bruger-håndbogen cykler, kapitel 14 og 15)
- Manuel indføring (se efterfølgende beskrivelse)





Grunddrejninger fra preset-tabellen drejer koordinatsystemet med den preset, der står i den samme linje som grunddrejningen.

TNC'en kontrollerer ved fastlæggelse af henf.punkter, om positionen af svingaksen stemmer overens med de tilsvarende værdier for 3D ROT-menuen (afhængig af Deres indstilling i kinematik-tabellen). Heraf følger:

- Ved inaktiv funktion transformering af bearbejdningsplan skal positionsvisningen af være drejeaksen = 0° (evt. nulles drejesen)
- Ved aktiv funktion transformering af bearbejdningsplan skal positionsvisningen af drejeaksen og den indførte vinkel stemme overens i 3D ROT-menuen

Maskinfabrikanten kan spærre vilkårlige linjer i preset-tabellen, for deri at lægge faste henf.punkter (f.eks. et rundbords-midtpunkt). Sådanne linjer er i preset-tabellen markeret med anderledes farver (standardmarkeringen er rød).

Linjen 0 i preset-tabellen er grundlæggende skrivebeskyttet. TNC'en gemmer i linien 0 altid henføringspunktet, som De sidst har sat manuelt med aksetasterne eller pr. softkey. Er det manuelt fastlagte henføringspunkt aktivt, viser TNC'en i status-displayet teksten **MAN(0)**

Hvis De med tastsystem-cyklerne for henføringspunkt-fastlæggelse automatisk fastlægger TNC-displayet, så gemmer TNC'en ikke disse værdier i linien 0.



Pas på kollisionsfare!

Pas på, at ved forskydning af et deleapparat på Deres maskinbord (realiseret igennem ændring af kinematik-beskrivelsen) at evt. bliver presets også forskudt, som ikke direkte hænger sammen med deleapparatet.



Gemme henføringsspunkter manuelt i preset-tabellen

For at kunne gemme henføringsspunkter i preset-tabellen, går De frem som følger



Vælg driftsart **manuel drift**



Kør værktøjet forsigtigt, indtil det berører emnet, eller positionér et måleur tilsvarende



Kald Henføringsspunkt-styring: TNC'en åbner preset-tabellen og sætter cursoren på den aktive tabellinje



Vælg funktionen for preset-indlæsning: TNC'en viser i softkey-listen de disponible indlæsemuligheder. Beskrivelse af indlæsemulighederne: Se efterfølgende tabel



Vælg linjen i preset-tabellen, som De vil ændre (linjenummeret svarer til preset-nummeret)



Evt. Vælg kolonne (akse) i preset-tabellen, som De vil ændre



Vælg pr. softkey en af de disponible indlæsemuligheder (se efterfølgende tabel)

Funktion	Softkey
Akt.-værdi positionen for værktøjet (måleuret) overtages direkte som nyt henføringsspunkt: Funktionen gemmer kun henføringsspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står	
Akt.-værdi positionen for værktøjet (måleuret) anvises en vilkårlig værdi: Funktionen gemmer kun henføringsspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede værdi i overblændingsvinduet	INDLÆS NY PRESET
Et i tabellen allerede gemt henføringsspunkt forskydes inkrementalt: Funktionen gemmer kun henføringsspunktet i aksens, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede korrekturværdi fortegnssrigtig i overblændingsvinduet Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC`en regner internt værdien om til mm	KORRIGER PRESET
Indlæs et nyt henføringsspunkt direkte uden omregning af kinematikken (aksespecifikt). Anvend så kun denne funktion, hvis Deres maskine er udrustet med et rundbord og De med direkte indlæsning af 0 vil lægge henføringsspunktet i midten af rundbordet. Funktionen gemmer kun værdien i aksens, på hvilket det lyse felt netop står Indlæs den ønskede værdi i overblændingsvinduet Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC`en regner internt værdien om til mm	EDITOR AKTUELLE FELT
Skrive det i øjeblikket aktive <i>henføringsspunkt</i> i en valgbar tabel-linie: Funktionen gemmer henføringsspunktet i alle akser og aktiverer så den pågældende tabellinie automatisk Med aktiv tomme-visning: Indlæs værdien i tommer, TNC`en regner internt værdien om til mm	GEM AKTIVE PRESET



Editor henføringpunkt-tabel

Editerings-funktion i tabelmodus	Softkey
Vælg tabel-start	BEGYND 
Vælg tabel-slut	SLUT 
Vælg forrige tabel-side	SIDE 
Vælg næste tabel-side	SIDE 
Vælg funktionen for preset-indlæsning	ÆNDRE PRESET
Aktivere henf.punktet i den aktuelt valgte linje i preset-tabellen	AKTIVER PRESET
Tilføj det antal linier der kan indlæses ved enden af tabellen (2. softkey-liste)	TILFØJ N LINIER
Kopiere feltet med lys baggrund 2. softkey-liste)	KOPIER VARDI
Indføje det kopierede felt (2. softkey-liste)	OVERFØR KOPIERET VARDI
Tilbagestil den aktuelt valgte linie: TNC'en indfører i alle spalter - en (2. softkey-liste)	RESET LINIE
Indføj en enkelt linie ved tabel-enden (2. softkey-liste)	INDSÆT LINIE
Slet en enkelt linie ved tabel-enden (2. softkey-liste)	SLET LINIE



Aktiver henf.punkt fra preset-tabellen i driftsart manuel**Pas på kollisionsfare!**

Ved aktivering af et henføringspunkt fra preset-tabellen, tilbagestillers TNC'en en aktiv nulpunkt-forskydning.

En koordinatomregning som De har programmeret med cyklus 19, transformere bearbejdningsplan eller PLANE-funktionen, forbliver derimod aktiv.

Når De aktiverer en preset, der ikke i alle koordinater indeholder værdier, så bliver i disse akser det sidst virksomme henføringspunkt aktiv.



Vælg driftsart **manuel drift**



Lade en preset-tabel vise:



Vælg henføringspunkt-nummeret, som De vil aktiviere, eller



med tasten GOTO vælge henf.punkt-nummeret, som De vil aktivere, bekræft med tasten ENT



Aktivere henføringspunkt



Bekræft aktiveringen af henføringspunktet. TNC'en fastsætter displayet og - hvis defineret - grunddrejningen



Forlad henføringspunkt-tabel

Aktivere henf.punkt fra preset-tabel i et NC-program

For at aktivere henf.punkt fra Preset-tabellen under programafviklingen, bruger De cyklus 247. I cyklus 247 definerer De udelukkende nummeret på henføringspunktet som De vil aktivere (se bruger-håndbogen cykler, cyklus 247 HENF.PUNKT-FASTLÆGGELSE).



14.5 Anvend taster-system

14.5 Anvend taster-system



Vær opmærksom på, at HEIDENHAIN grundlæggende kun kun påtager sig ansvaret for funktionen af taster-system-Cyklus, når De bruger HEIDENHAIN taster-systemer!

I driftsart manuel drift står følgende taster-system-cykler til rådighed:

Funktion	Softkey	Side
Kalibrering af virksom længde		Side 585
Kalibrering af virksom radius		Side 586
Fremskaffe en grunddrejning med en retlinie		Side 590
Henføringspunkt-fastlæggelse i en valgbar akse		Side 594
Fastlæg hjørne som henf.punkt		Side 595
Fastlæg cirkelmidtpunkt som henføringspunkt		Side 596
Fastlæg midteraksen som henføringspunkt		Side 597
Fremskaffelse af en grunddrjning med to borer/runde tappe		Side 598
Fastlæg henføringspunkt med fire borer/runde tappe		Side 598
Fastlægge cirkelmidtpunkte med tre borer/tappe		Side 598



Vælg tastsystem-cyklus

- Vælg driftsart manuel drift eller el. håndhjul Vælg håndhjul



- Vælg tastfunktioner: Tryk softkey TAST-FUNKTIONER. TNC'en viser yderligere softkeys: Se tabellen for oven



- Vælg tastsystem-cyklus: f.eks. tryk softkey TASTE ROT, TNC'en viser på billedskærmen den relevante menu

Protokollering af måleværdier fra tastsystem-cykler



TNC'en skal være forberedt for disse funktioner af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Efter at TNC'en har udført en vilkårlig tastsystem-cyklus, viser TNC'en softkey PRINT. Når De bekræfter denne softkey, noterer TNC'en de aktuelle værdier for den aktive tastcyklus. Med PRINT-funktionen i interface-konfigurationsmenuen (se bruger-håndbogen, "12 MOD-funktioner, indretning af datainterface") fastlægger De, om TNC'en:

- Skal udprinte måleresultater
- Skal gemme måleresultater på TNC'ens harddisk
- Skal gemme måleresultater i en PC


Når De gemmer måleresultater, anlægger TNC'en ASCII-filen %TCHPRNT.A. Hvis De i interface-konfigurationsmenuen ikke har fastlagt en sti og et interface, gemmer TNC'en filen %TCHPRNT i hovedbiblioteket TNC:\.



Hvis De trykker softkey PRINT, må filen %TCHPRNT.A i driftsart **program-indlagring/editering** ikke være valgt. Ellers afgiver TNC'en en fejlmelding.

TNC'en skriver måleværdierne udelukkende i filen %TCHPRNT.A. Hvis De udfører flere tastsystem-cykler efter hinanden og vil gemme disse måleværdier, skal De sikre indholdet af filen %TCHPRNT.A mellem tastsystem-cyklerne, idet De kopierer eller omdøber dem.

Format og indhold i filen %TCHPRNT fastlægger maskinfabrikanten.

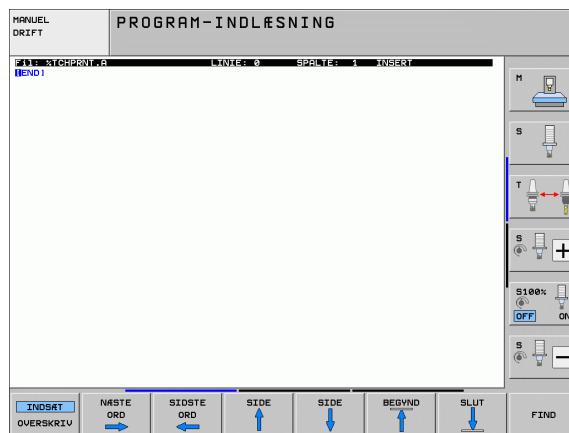

Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel



Denne funktion er kun aktiv, hvis De på Deres TNC har aktiv nulpunkt-tabel (Bit 3 i maskin-parameter 7224.0 =0)

De anvender denne funktion, når De vil gemme måleværdierne i emne koordinatsystemet. Når De vil gemme måleværdier i det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater), bruger De softkey'en INDFØR PRESET TABEL (se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel" på side 583).

Med softkey INDFØR NULPUNKT TABEL kan TNC'en, efter at en vilkårlig tastcyklus er blevet udført, skrive måleværdier i en nulpunkt-tabel:



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at TNC'en ved en aktiv nulpunkt-forskydning altid henfører den tastede værdi til den aktive preset (hhv. til det sidst fastlagte henføringspunkt i driftsart manuel), selv om der i positions-displayet nulpunkt-forskydningen bliver omregnet.

- ▶ Gennemføre vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Indfør de ønskede koordinater for henføringspunktet i det tilbudte indlæsefelt (afhængig af den udførte tasteresystem-cyklus)
- ▶ Indlæs nulpunkt-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel =**
- ▶ Indlæs navnet på nulpunkt-tabellen (komplette sti) i indlæsefeltet **nulpunkt-tabel**
- ▶ Tryk softkey INDFØR NULPUNKT TABEL, TNC'en gemmer nulpunktet under det indlæste nummer i den angivne nulpunkt-tabel

Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel



De anvender denne funktion, når De vil gemme måleværdier i det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater). Når De vil gemme måleværdier i emnekoordinatsystemet, bruger De softkey IND FØR NULPUNKT TABEL (se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel" på side 582).

Via Softkey IND FØR HENFP. TABEL kan TNC'en, efter at en vilkårlig tasteresystem-cyklus er blevet udført, skrive måleværdierne i preset-tabellen: Måleværdierne bliver så gemt henført til det maskinfaste koordinatsystem (REF-koordinater). Preset-tabellen har navnet PRESET.PR og er gemt i biblioteket TNC:\.



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at TNC'en ved en aktiv nulpunkt-forskydning altid henfører den tastede værdi til den aktive preset (hhv. til det sidst fastlagte henføringspunkt i driftsart manuel), selv om der i positions-displayet nulpunkt-forskydningen bliver omregnet.

- ▶ Gennemføre vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Indfør de ønskede koordinater for henføringspunktet i det tilbudte indlæsefelt (afhængig af den udførte tasteresystem-cyklus)
- ▶ Indlæs preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel:**
- ▶ Tast via Softkey IND FØR HENFP. TABEL. TNC'en gemmer nulpunktet under det indlæste nummer i preset-tabellen



Hvis De overskriver det aktive henføringspunkt, så indblænder TNC'en en advarsel. De kan så bestemme, om De virkelig vil overskrive (=tasten ENT) eller ej (=tasten NO ENT).



Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen



De anvender denne funktion, når De vil registrere palettehenføringspunkter. Denne funktion skal være frigivet af maskinfabrikanten

Før at kunne gemme en måleværdi i preset-tabellen, skal De før tasteforløbet aktivere en nul-preset. En nul-preset indeholder i alle akser i preset-tabellen indførslen 0!

- ▶ Gennemføre vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Indfør de ønskede koordinater for henføringspunktet i det tilbudte indlæsefelt (afhængig af den udførte tasterystem-cyklus)
- ▶ Indlæs preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i tabel:**
- ▶ Tast Softkey INDFØR PALETTE PRESET.TAB. : TNC'en gemmer nulpunktet under det indlæste nummer i palette-preset-tabellen

14.6 kalibrere tastsystemet

Introduktion

For at kunne bestemme det faktiske kontaktpunkt for et tastsystem, skal De kalibrere tastsystemet, ellers kan TNC'en ikke fremskaffe nøjagtige måleresultater.



Tastsystemet skal altid kalibreres ved:

- Idriftsættelse
- Taststift-brud
- Taststift-skift
- Ændring af tasttilspænding
- Uregelmæssigheder, eksempelvis ved opvarmning af maskinen
- Ændring af den aktive værktøjsakse

Ved kalibrering fremskaffer TNC'en den "aktive" længde af taststiften og den "aktive" radius for tastkuglen. For kalibrering af tastsystemet opspænder De en indstillingsring med kendt højde og kendt indvendig radius på maskinbordet.

Kalibrering af den aktive længde




Den virksomme længde af tastsystemet henfører sig altid til værktøjs-henføringspunktet. I regelen lægger maskinfabrikanten værktøjs-henføringspunktet på spindelaksen.

- Fastlæg henføringspunktet i spindel-aksen således, at det gælder for maskinbordet: $Z=0$.



- Vælg kalibrerings-funktion for tastsystem-længde: Tryk softkey TAST-FUNKTION og KAL. L TNC'en viser et menu-vindue med fire indlæsefelter.
- Indlæs værktøjs-akse (aksetaste)
- Henf.punkt: Indlæs højde af indstillingsring
- Menupunkt virksom kugleradius og virksom længde kræver ingen indlæsning
- Kør tastsystemet tæt over overfladen af indstillingsringen
- Om nødvendigt ændres kørselsretning: Vælg med softkey eller piltaste
- Tast overflade: Tryk NC-START-taste

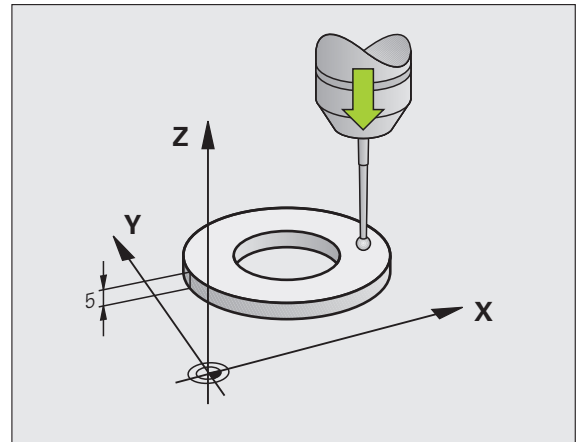

Kalibrere den aktive radius og udjævn tastsystem-centerforskydningen

Tastsystem-aksen falder normalt ikke helt sammen med spindelaksen. Kalibrerings-funktionen registrerer forskydningen mellem tastsystem-aksen og spindelaksen og udjævner den regnemæssigt.

Afhængig af indstillingen af maskin-parameter 6165 (spindelefterføring aktiv/inaktiv, forløber kalibrerings-rutinen forskelligt. Medens kalibreringsforløbet med aktiv spindelefterføring forløber med en enkelt NC-start, kan De med inaktiv spindelefterføring afgøre, om De vil kalibrere midtpunktforskydningen eller ej.


Ved centerforskydnings-kalibreringen drejer TNC'en tastsystem 180°. Drejningen bliver udløst med en hjælpe-funktion, som maskinfabrikanten har fastlagt i maskinparameter 6160.

Ved manuel kalibrering går De frem som følger:

- Positioner tastkuglen i manuel drift i indstillingsringens hul



- Vælg kalibrerings-funktion for tastkugle-radius og tastsystem-midtpunktforskydning: Tryk softkey KAL. R
- Vælg værktøjs-akse, indlæs radius for indstillingsringen
- Taste: Tryk NC-Start-tasten 4x. Tastesystemet taster i hver akseretning en position i hullet og omregner den aktive tastkugle-radius
- Hvis De nu vil afslutte kalibreringsfunktionen, tryk da på softkey SLUT

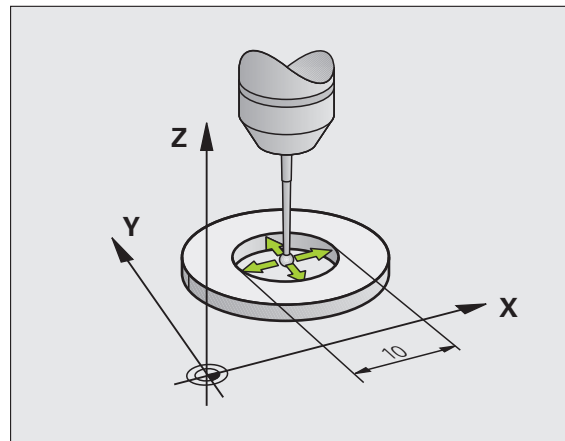

For at bestemme tastkugle-midtforskydningen, skal TNC'en være forberedt af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!




- Bestemme tastkugle-centerforskydning: Tryk softkey 180°. TNC'en drejer da tastsystemet 180°
- Tastning: Tryk 4 x NC-Start-tasten. Tastesystemet taster i hver akseretning en position i hullet og omregner tastesystemets-centerforskydning.

Visning af kalibreringsværdier

TNC'en lagrer den virksomme længde, den virksomme radius og bidraget af tastesystemets-centerforskydning og tager hensyn til disse værdier ved senere brug af tastesystemet. For at vise de gemte værdier, trykker De KAL. L og KAL. R.



Når De anvender flere tastsystemer hhv. Anvend kalibreringsdata: Se "Styre flere blokke af kalibreringsdata", side 587.

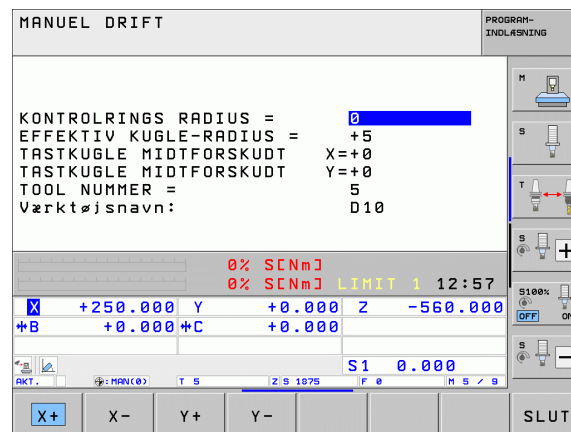

Styre flere blokke af kalibreringsdata

Hvis De på Deres maskine anvender flere tastsystemer eller tasterindsatse med krydsformet anordning, skal De evt. anvende flere blokke af kalibreringsdata.

For at kunne anvende flere blokke af kalibreringsdata, skal De sætte maskin-parameter 7411=1. Fremskaffelsen af kalibreringsdata er identisk til fremgangsmåden ved brug af et enkelt tastsystem, TNC'en gemmer dog kalibreringsdataerne i værktøjs-tabellen, når De forlader kalibrerings-menuen og bekræfter skrivningen af kalibreringsdata i tabellen med tasten ENT.

TNC'en udnytter følgende kolonner i korrekturværdi-tabellen:

- Aktiv tastekugle-radius: Kolonne **R**
- Centerforskydning X: **CAL-OF1**
- Centerforskydning Y: **CAL-OF2**
- Kalibreringsvinkel: **VINKEL**
- Gennemsnitlig centerforskydning (virker kun for Cyklus 441): **DR**

Det aktive værktøjs-nummer bestemmer herved linjen i værktøjs-tabellen, i hvilken TNC'en lægger dataerne



Vær opmærksom på, at De har det rigtige værktøjs-nummer aktiv, når De anvender tastsystemet, uafhængig af, om De vil afvikle en tastsystem-cyklus i automatik-drift eller i manuel drift.

TNC'en viser i kalibreringsmenuen værktøjs-nummer og -navn, når maskin-parameter 7411=1 er sat.



14.7 Kompensere emne-skråflade med tastesystem

Introduktion

Et skævt opspændt emne kompenserer TNC'en for ved en regnemæssig "grunddrejning".

Hertil sætter TNC'en drejevinklen på den vinkel, som en emneflade skal indeslutte med vinkelhenføringsaksen for bearbejdningsplanet. Se billedet til højre.

Alternativt kan De også kompensere den fremskaffede skråflade med en drejning af rundbordet.



Tastretningen for måling af emne-skråfladen vælges altid vinkelret på vinkelhenføringsaksen.

For at grunddrejningen bliver rigtigt udregnet i program-afviklingen, skal De i første kørselsblok programmere begge koordinater for bearbejdningsplanet.


En grunddrejning kan De også anvende i kombination med PLANE-funktionen, De skal i dette tilfælde først aktivere grunddrejningen og s PLANE-funktionen.

Hvis De ændrer grunddrejningen, spørger TNC'en når De forlader menuen, om De vil gemme den ændrede grunddrejning også i den til enhver tid aktive linje i preset-tabellen. I dette tilfælde bekræftes med tasten ENT.



TNC'en kan også gennemføre en ægte, tredimensional opspændingskompensation, hvis Deres maskine er forberedt til det. Herfor skal De evt. sætte Dem i forbindelse med maskinfabrikanten.

Ved at sætte Bit #18 i MP7680 kan undertrykke fejlmeddelelsen **Aksevinkel ulig med svingvinkel** ved overførsel af en grunddrejning og ved at justerer emne ved hjælp af drejeakse med manuelle taste-Cyklus. Dermed kan De bestemme grunddrejning på steder, som ikke kan nås uden at dreje hovedet.

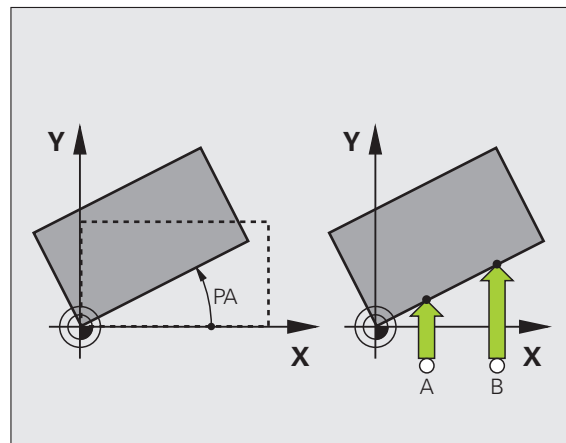

Oversigt

Cyklus	Softkey
Grunddrejning med 2 punkter: TNC'en fremskaffer vinklen mellem forbindelseslinien fra 2 punkt og en Soll-position (vinkel-henføringsakse)	
Grunddrejning med 2 boringer/tappe: TNC'en fremskaffer vinklen mellem forbindelseslinien fra borings/tap-midtpunktet og en Soll-position (vinkel-henføringsakse)	
Emne opretning med 2 punkter: TNC'en fremskaffer vinklen mellem forbindelseslinien fra 2 punkt og en Soll-position (vinkel-henføringsakse) og kompenserer den skrå flade med en rundbordsdrejning.	



Fremskaffe grunddrejning med 2 punkter



- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- ▶ Vælg tastretning vinkelret på vinkelhenføringsaksen: Vælg akse med pil-taste.
- ▶ Tastning: Tryk NC-START-taste
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- ▶ Tastning: Tryk NC-START-taste. TNC'en fremskaffer grunddrejningen og viser vinklen efter dialogen
Drejevinkel =

Gem grunddrejning i henføringspunkt-tabellen

- ▶ Efter taste-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i Tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive grunddrejning
- ▶ Tryk softkey INDFØR PRESET. TABEL, for at gemme grunddrejningen i preset-tabellen

Gem grunddrejning i palette-preset-tabellen



For at kunne gemme en grunddrejning i preset-tabellen, skal De før tasteforløbet aktivere en nul-preset En nul-preset indeholder i alle akser i preset-tabellen indførslen 0!

- ▶ Efter taste-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i Tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive grunddrejning
- ▶ Tryk softkey INDFØR PALETTE PRESET. TAB., for at gemme grunddrejningen i palette-preset-tabellen

TNC'en viser en aktiv palette-preset i det yderligere status-display (se "Generel palette-information (fane PAL)" på side 95).


Vise grunddrejning

Vinklen for grunddrejningen står efter fornyet valg af TAST ROT i drejevinkel-displayet. TNC'en viser også drejevinklen i den efterfølgende statusvisning (STATUS POS.)

I status-visningen bliver et symbol for grunddrejningen indblændet, når TNC'en kører maskin-aksen svarende til grunddrejningen.

Ophævelse af grunddrejning

- Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT
- Indlæs drejevinkel "0", overfør med tasten ENT
- Afslut tastfunktion: Tryk tasten END

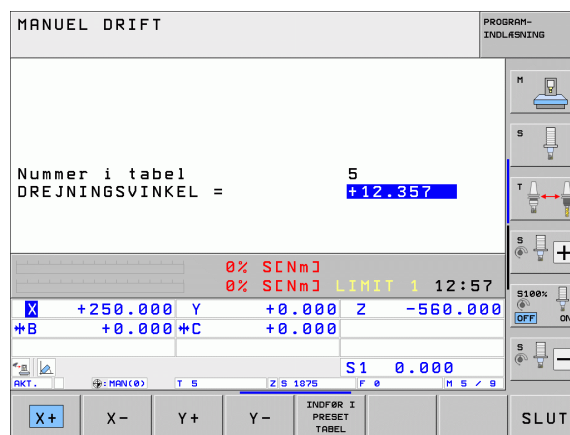

Fremskaffe grunddrejning med 2 boringer/tappe



- Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT (softkey-liste 2)



- En rund tap skal tastes: Fastlæg med softkey



- Boringer skal tastes: Fastlæg med softkey

Tastning i huller

Forpositionér tastsystemet cirka i midten af boringen. Efter at De har trykket NC-Start-tasten, taster TNC'en automatisk fire punkter på hullets væg.

Efterfølgende kører De tastsystemet til næste hul og taster dette på samme måde. TNC'en gentager dette forløb, indtil alle huller er tastet for henføringspunkt-bestemmelse.

Taste rund tap

Positioner tastsystemet i nærheden af første tastpunkt på tappen. Med softkey vælges tastretning, tastforløbet udføres med extern START-taste. Forløbet udføres ialt fire gange.

Gem grunddrejning i preset-tabellen

- Efter taste-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i Tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive grunddrejning
- Tryk softkey INDFØR PRESET. TABEL, for at gemme grunddrejningen i preset-tabellen

Emne opretning med 2 punkter



- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT (softkey-liste 2)
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- ▶ Vælg tastretning vinkelret på vinkelhenføeringsaksen: Vælg akse med Softkey.
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten. TNC'en fremskaffer grunddrejningen og viser vinklen efter dialogen **Drejevinkel =**

Oprette emne:



Pas på kollisionsfare!

Tastsystemet frikøres før opretningen således, at ingen kollision kan ske med spændejern eller emner.

- ▶ Tryk softkey POSITIONERE RUNDBORD , TNC'en indblænder en advarselsanvisning for frikørsel af tastsystemet
- ▶ Udføre opretningsforløb med NC-start: TNC'en positionerer rundbordet
- ▶ Efter taste-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i Tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive grunddrejning

Gem skråflade i preset-tabellen

- ▶ Efter taste-forløbet indlæses preset-nummeret i indlæsefeltet **Nummer i Tabel:**, i hvilket TNC'en skal gemme den aktive emne-skråflade
- ▶ Tryk softkey INFØR PRESET. TABEL, for at gemme vinkelværdien som en forskydning i drejeaksen i preset-tabellen



14.8 Henføningspunkt fastlægges med tasterystem

Overview

Funktionerne for henføningspunkt-fastlæggelse på et oprettet emne bliver valgt med følgende softkeys:

Softkey	Funktion	Side
	Henføningspunkt-fastlæggelse i en vilkårlig akse med	Side 594
	Fastlæg hjørne som henf.punkt	Side 595
	Fastlæg cirkelmidtpunkt som henføningspunkt	Side 596
	Midterakse som henføningspunkt	Side 597




Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at TNC'en ved en aktiv nulpunkt-forskydning altid henfører den tastede værdi til den aktive Preset (hhv. til det sidst fastlagte henføningspunkt i driftsart manuel), selv om der i positions-displayet nulpunkt-forskydningen bliver omregnet.

Henføningspunkt-fastlæggelse i en vilkårlig akse




- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST POS
- ▶ Tasterystemet positioneres i nærheden af tastpunktet
- ▶ Vælg tastretning og samtidig akse, hvori henf.punktet skal fastlægges, f.eks. Tast Z i retning Z-: Vælg med softkey
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ **Henføningspunkt:** Indlæs Soll-koordinater, overfør med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdien i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tasterystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tasterystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583, eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584)
- ▶ Afslutte tast-funktion: Tryk tasten END

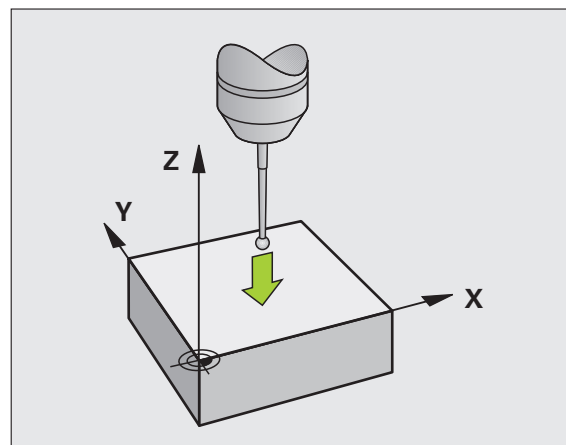

Hjørne som henføringspunkt – overfør punkter, som blev tastet for grunddrejningen



- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST P
- ▶ **Tastpunkt fra grunddrejning ?:** Tryk tasten ENT, for at overtage koordinaterne til tastpunktet
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt på emne-kanten, som ikke blev tastet for grunddrejningen
- ▶ Vælg tastretning: Vælg med softkey
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ Positioner tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt på den samme kant
- ▶ Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- ▶ **Henføringspunkt:** Indlæs begge koordinater til henføringspunktet i menuvinduet, overfør med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdierne i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583, eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584)
- ▶ Afslutte tast-funktion: Tryk tasten END

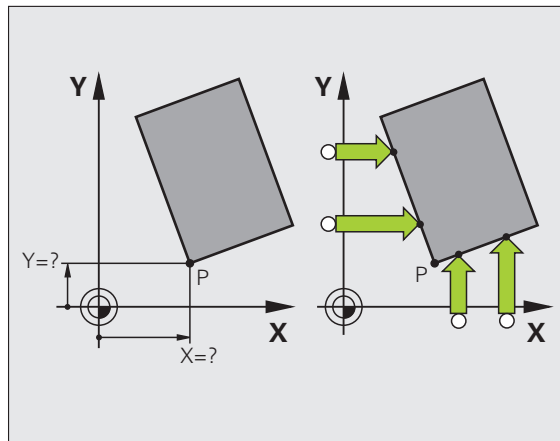

Hjørne som henføringspunkt - overfør ikke punkter, som blev tastet for grunddrejningen

- ▶ Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST P
- ▶ **Tastpunkt fra grunddrejning ?:** Benægte med tasten NO ENT (dialogspørgsmål vises kun, når De forud har gennemført en grunddrejning)
- ▶ Tast begge emne-kanter hver to gange
- ▶ **Henføringspunkt:** Indlæs koordinaterne til henføringspunktet, overfør med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdierne i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583, eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584)
- ▶ Afslutte tast-funktion: Tryk tasten END



Cirkelmidtpunkt som henføringsskridt

Midtpunkter af huller, cirkulære lommer, helcylindre, tappe, cirkelformede øer osv. kan De fastlægge som henføringsskridt.

Indvendig cirkel:

TNC'en taster cirkelns indervæg i alle fire koordinat-akse-retninger.

Ved afbrudte cirkler (cirkelbuer) kan De vælge tasteretningen vilkårligt.

- Positionér tastkuglen cirka i midten af cirklen





- Vælg tastfunktion: Vælg softkey TAST CC
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten fire gange. Tasteresystemet taster 4 punkter efter hinanden på kredsløsets indervæg.
- Hvis De vil arbejde med ændrings-måling (kun ved maskiner med spindel-orientering, afhængig af MP6160) tryk softkey 180° og tast påny 4 punkter på kredsløsets indervæg.
- Hvis De vil arbejde uden omslagsmåling: Tryk tasten END
- **Henføringsskridt:** I menuvinduet indlæses begge koordinater cirkelcentrum, overtag med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdierne i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583)
- Afslutte tastfunktion: Tryk tasten END

Udvendig cirkel:

- Positioner tastkuglen i nærheden af det første tastpunkt udenfor cirklen
- Vælg tasteretning: Vælg med softkey
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- Tastforløb for de øvrige 3 punkter gentages. Se billedet til højre for neden
- **Henføringsskridt:** Indlæs koordinaterne til henføringsskridtet, overfør med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdierne i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583, eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584)
- Afslutte tast-funktion: Tryk tasten END



Efter tastningen viser TNC'en de aktuelle koordinater til cirkelns midtpunkt og cirkelradius PR.

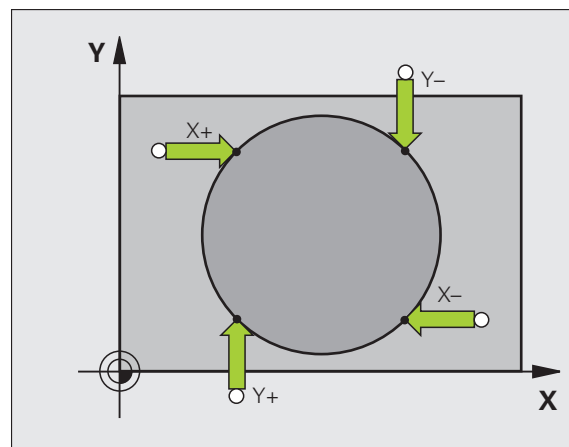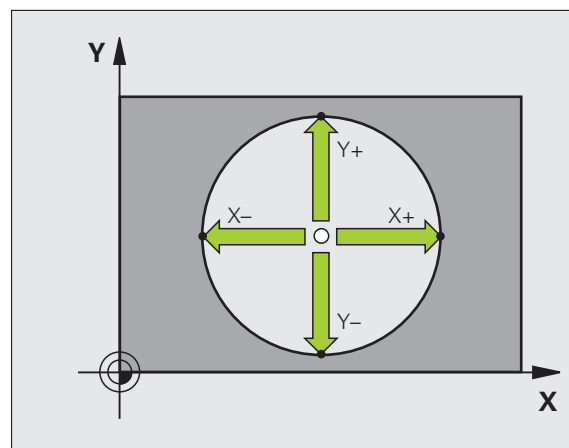

Midterakse som henføningspunkt



- Vælg tastfunktion: Tryk softkey TASTE
- Positionér tastsystemet i nærheden af det første tastpunkt.
- Vælg tastretning med softkey
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- Positionér tastsystemet i nærheden af det andet tastpunkt.
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- **Henføningspunkt:** Indlæs koordinaterne til henføningspunktet i menuvinduet, overfør med softkey FASTLÆGHENF.P., eller skriv værdierne i en tabel schre (se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tastsystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583, eller se "Gemme måleværdier i palettepreset-tabellen", side 584)
- Afslutte tast-funktion: Tryk tasten END

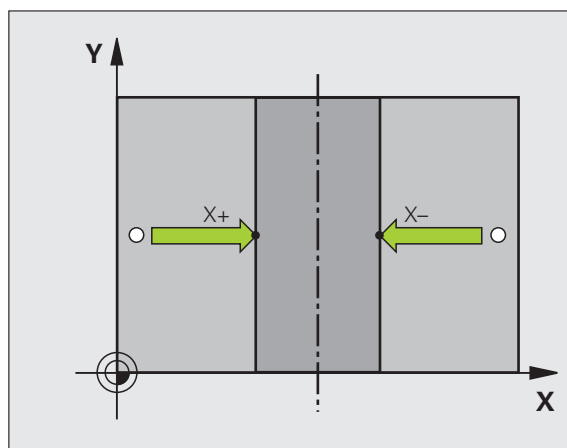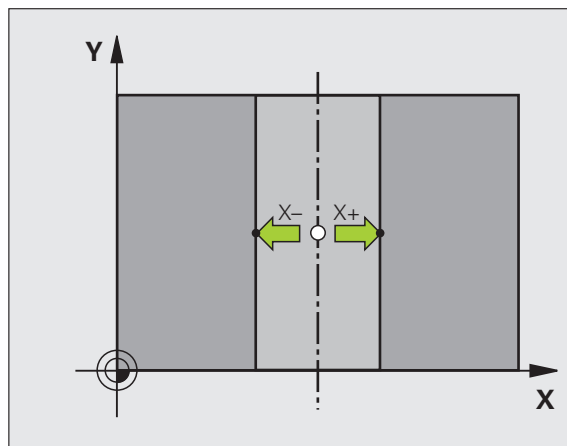

Fastlæg henføningspunkter for boringer/runde tappe

I den anden softkey-liste står softkeys til rådighed, med hvilke De kan bruge boringer eller runde tappe til henf.punkt-fastlæggelse.

Fastlæg om det er et hul eller en rund tap der skal tastes

I grundindstillingen bliver boringer tastet.



► Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST-FUNKTION, softkeylisten videreskiftes



► Vælg tastfunktion: F.eks. Tryk softkey TASTE P



► En rund tap skal tastes: Fastlæg med softkey



► Boringer skal tastes: Fastlæg med softkey

Tastning i huller

Forpositionér tatesystemet cirka i midten af boringen. Efter at De har trykket NC-Start-tasten, taster TNC'en automatisk fire punkter på hullets væg.


Efterfølgende kører De tastsystemet til næste hul og taster dette på samme måde. TNC'en gentager dette forløb, indtil alle huller er tastet for henføningspunkt-bestemmelse.

Taste rund tap

Positioner tastsystemet i nærheden af første tastpunkt på tappen. Med softkey vælges tastretning, tastforløbet udføres med extern START-taste. Forløbet udføres ialt fire gange.

Oversigt

Cyklus	Softkey
Grunddrejning med 2 boringer: TNC'en fremskaffer vinklen mellem forbindelseslinien fra boringens-midtpunkt og en Soll-position (vinkel-henføringsakse)	
Henføningspunkt med 4 boringer: TNC fremskaffer skæringspunktet for begge først og begge sidst antastede boringer. De taster herved over kryds (som vist på softkey'en), da TNC'en ellers beregner et forkert henføningspunkt	
Cirkelmidtpunkt med 3 boringer: TNC'en fremskaffer en cirkelbane, på hvilken alle 3 boringer ligger og udregner for cirkelbanen et cirkelmidtpunkt.	

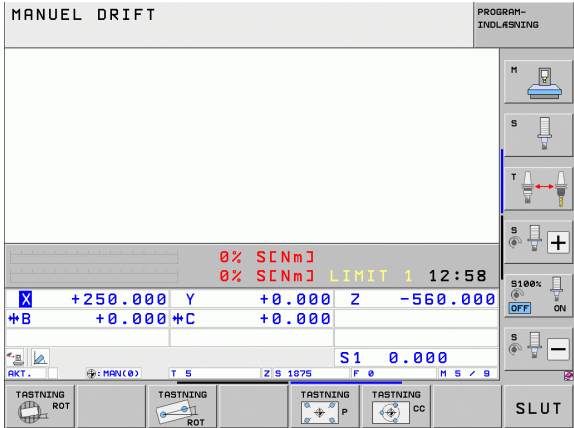

Opmåle emner med taster

De kan også anvende taster i driftsart manuel og el. håndhjul, for at gennemføre enkle målinger på et emne. For mere komplekse måleopgaver står talrige programmerbare tast-cykler til rådighed (se Bruger-håndbog cykler, kapitel 16, kontrollere emner automatisk). Med taster bestemmer De:

- positions-koordinater og ud fra disse
- mål og vinkler på emnet

Bestemmelse af koordinater til en position på et oprettet emne



- Vælg tastfunktio: Tryk softkey TAST POS
- Taster systemet positioneres i nærheden af tastpunkt
- Vælg tastretning og samtidig akse, til hvilke koordinaterne skal henføre sig: Vælg tilhørende softkey.
- Start tastforløb: Tryk NC-Start-tasten

TNC'en viser koordinaterne til tastpunktet som henføringspunkt.

Bestemmelse af koordinaterne til et hjørnepunkt i bearbejdningsplanet

Bestemme koordinater til hjørnepunktet: Se "Hjørne som henføringspunkt - overfør ikke punkter, som blev tastet for grunddrejningen", side 595. TNC'en viser koordinaterne til det tastede hjørne som henføringspunkt .



Bestemmelse af emnemål



- Vælg tastfunktio: Tryk softkey TAST POS
- Positionér tasteret i nærheden af det første tastpunkt A
- Vælg tastretning med softkey
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten
- Notér den viste værdi for henføringssystemet (kun, hvis tidligere fastlagt henføringssystem forbliver virksomt)
- Henføringssystem: Indlæs "0".
- Afbryde dialog: Tryk tasten END
- Vælg tastfunktion påny: Tryk softkey TAST POS
- Positionér tasteret i nærheden af det andet tastpunkt B
- Vælg tastretning med softkey: Samme akse, dog modsatte retning af den ved første tastning.
- Tastning: Tryk NC-Start-tasten

I displayet henføringssystem står afstanden mellem begge punkter på koordinataksen.

Sæt positionsvisningen på værdier for længdemåling igen


- Vælg tastfunktio: Tryk softkey TAST POS
- Tast første tastpunkt påny
- Sæt henføringssystem på den noterede værdi
- Afbryde dialog: Tryk tasten END

Vinkel måling

Med et tasteret kan De bestemme en vinkel i bearbejdningsplanet. Det der bliver målt er

- vinklen mellem vinkelhenføringssystemet og en emne-kant eller
- vinklen mellem to kanter

Den målte vinkel bliver vist som en værdi på maximal 90° .

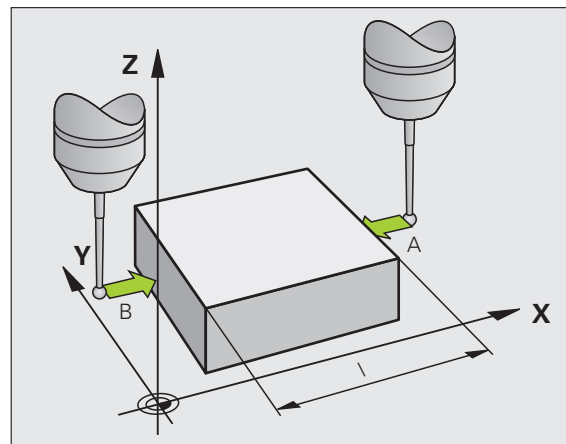



Bestemmelse af vinklen mellem vinkelhenføringsakse og en emne-kant



- Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT
- Drejevinkel: Notér den viste drejevinkel, hvis De senere skal fremstille den tidligere gennemførte grunddrejning igen
- Gennemføre en grunddrejning med den side som skal sammenlignes (se "Kompensere emne-skråflade med tasteresystem" på side 588)
- Med softkey TASTE ROT at lade vise vinklen mellem vinkelhenføringsakse og emnekant som drejevinkel.
- Ophævelse af grunddrejning eller genfremstille den oprindelige grunddrejning:
- Sæt drejevinkel på den noterede værdi.

Bestemmelse af vinkel mellem to emne-kanter

- Vælg tastfunktion: Tryk softkey TAST ROT
- Drejevinkel: Notér den viste drejevinkel, hvis de senere skal fremstille den gennemførte grunddrejning igen.
- Gennemføre grunddrejning for den første side (se "Kompensere emne-skråflade med tasteresystem" på side 588)
- Tast den anden side ligesom ved en grunddrejning, drejevinkel må ikke sættes på 0 !
- Med softkey TASTE ROT kan De få vist vinklen PA mellem emnekanter som drejningsvinkel.
- Ophæv grunddrejningen eller indlæs oprindelig grunddrejning: Indlæs den noterede drejevinkel

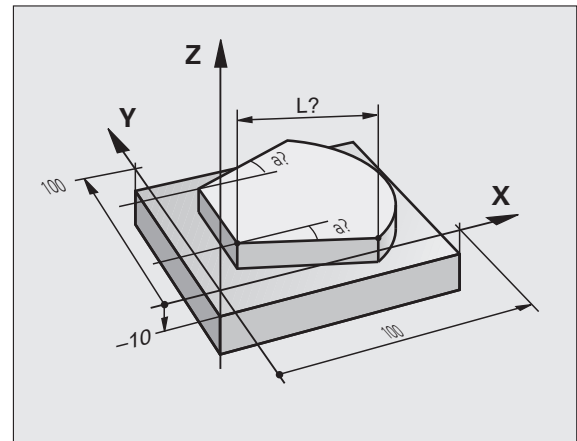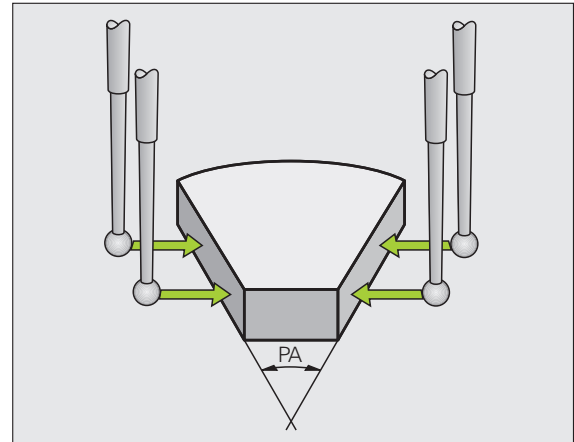

Bruge tastfunktioner med mekaniske tastere eller måleure

Har De på Deres maskine ingen elektronisk tasteresystem til rådighed, så kan De bruge alle tidligere beskrevne manuelle tast-funktioner (undtagelse: Kalibreringsfunktioner) også med mekaniske tastere eller også med en simpel berøring.

I stedet for et elektronisk signal, som automatisk bliver genereret af et 3D-tasteresystem under tast-funktionen, udløser De kontaktsignalet for overførsel af **Taste-positionen** manuelt med en taster. Gå frem som følger:



- ▶ Vælg pr. softkey vilkårlige tastfunktioner
- ▶ Kør den mekanisk taster til den første position, som skal overtages af TNC'en
- ▶ Overtag en position: Tryk tasten Akt.-positions-overtagelse, TNC'en gemmer den aktuelle position
- ▶ Køre mekanisk taster til den næste position, som skal overtages af TNC'en
- ▶ Overfør position: Tryk tasten Akt.-positions-overtagelse, TNC'en gemmer den aktuelle position
- ▶ Køre til evt. yderligere positioner og overføre som tidligere beskrevet
- ▶ **Henføringspunkt:** I menuvinduet indlæses koordinaterne til det nye henføringspunkt, overtag med softkey FASTLÆG HENF.P., eller skriv værdierne i en tabel (se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cykler i en nulpunkt-tabel", side 582, eller se "Skrive måleværdier fra tasteresystem-cyklus i en nulpunkt-tabel", side 583)
- ▶ Afslutte tastfunktion: Tryk tasten END

14.9 Transformere bearbejdningsplan (software-option 1)

Anvendelse, arbejdsmåde




Funktionerne for transformering af bearbejdningsplanet bliver tilpasset af maskinfabrikanten til TNC og maskine. Ved bestemte svinghoveder (rundborde) fastlægger maskinfabrikanten, om den i cyklus programmerede vinkel bliver tolket af TNC'en som koordinater til drejeaksen eller som vinkelkomponent til en skråt plan. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

TNC'en understøtter transformationen af bearbejdningsplaner på værktøjsmaskiner med svinghoveder såvel som rundborde. Typiske anvendelser er f.eks. skrå borer eller skråt liggende konturer i rummet. Bearbejdningsplanet bliver herved altid drejet om det aktive nulpunkt. Som sædvaneligt, bliver bearbejdningen programmeret i et hovedplan (f.eks. X/Y-planet), dog udført i det plan, som hovedplanet blev transformeret til.

For transformation af bearbejdningsplanet står to funktioner til rådighed:

- Manuel transformation med softkey 3D ROT i driftsarten manuel drift og El. Håndhjul, se "Aktivere manuel transformering", side 607
- Styret transformering, cyklus **19 BEARBEJDNINGSPLAN** i bearbejdnings-programmet (se Bruger-håndbog Cykler, cyklus 19 BEARBEJDNINGSPLAN)
- Styret transformering, **PLANE**-funktion i bearbejdnings-program (se "PLANE-funktionen: Transformering af bearbejdningsplan (software-option 1)" på side 479)

TNC-funktionen for "Transformering af bearbejdningsplan" er koordinat-transformationer. Herved står bearbejdnings-planet altid vinkelret på retningen af værktøjsaksen.

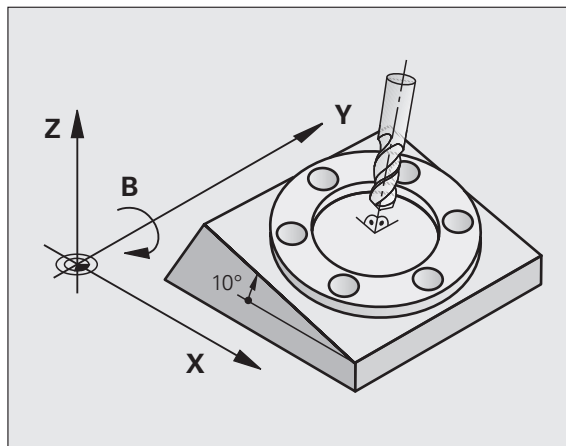

Grundlæggende skelner TNC'en ved transformering af bearbejdningsplanet mellem to maskintyper:

■ Maskine med rundbord

- De skal bringe emnet med en tilsvarende positionering af rundbordet, f.eks. med en L-blok, til det ønskede bearbejdningssted
- Stedet for den transformerede værktøjsakse ændrer sig i forhold til det maskinfaste koordinatsystem **ikke**. Når De drejer Deres bord – altså emnet – f.eks. med 90°, drejer koordinatsystemet sig **ikke** med. Hvis De i driftsart manuel drift trykker akseretnings-tasten Z+, kører værktøjet i retningen Z+.
- TNC'en tilgodeser ved beregningen af det transformerede koordinatsystem kun mekanisk betingede forskydninger af det pågældende rundbords - såkaldte "translatoriske" andele.

■ Maskine med svinghoved

- De skal bringe værktøjet med en tilsvarende positionering af svinghovedet, f.eks. med en L-blok, i den ønskede bearbejdningsposition.
- Positionen for den svingede (transformerede) værktøjsakse ændrer sig i forhold til det maskinfaste koordinatsystem: Drejer De svinghovedet på Deres maskine – altså værktøjet – f.eks. i B-aksen med +90°, drejer koordinatsystemet med. Hvis De i driftsart manuel drift trykker akseretnings-tasten Z+, kører værktøjet i retning X+ i det maskinfaste koordinatsystem
- TNC'en tager hensyn ved beregningen af det transformerede koordinatsystem til mekanisk betingede forskydninger af svinghovedet ("translatoriske" andele) og forskydninger, som opstår ved drejning af værktøjet (3D-værktøjs-længdekorrektur)

Kørsel til referencepunkter med transformerede akser

Med transformerede akser kører De til referencepunkterne med de externe retningstaster. TNC'en interpolerer hermed de tilsvarende akser. Vær opmærksom på, at funktionen "transformere bearbejdningsplan" er aktiv i driftsart manuel drift og Akt.-vinklen af drejeaksen er blevet indført i menufeltet.

Henføringspunkt-fastlæggelse i et transformeret system

Efter at De har positioneret drejeaksen, fastlægger De henføringspunktet som ved et utransformeret system. Forholdene omkring TNC'en ved henføringspunkt-fastlæggelse er herved afhængig af indstillingen af maskin-parameter 7500 i Deres kinematik-tabel:

■ MP 7500, Bit 5=0

TNC'en tester med aktivt transformeret bearbejdningsplan, om ved fastlæggelsen af henf.punktet i akserne X, Y og Z stemmer overens med de aktuelle koordinater for drejeaksen med den af Dem definerede svingvinkel (3D-ROT-menu). Er funktionen transformere bearbejdningsplan inaktiv, så kontrollerer TNC'en, om drejeaksen står på 0° (Akt.-position). Stemmer positionerne ikke overens, afgiver TNC'en en fejlmelding.

■ MP 7500, Bit 5=1

TNC'en tester ikke, om de aktuelle koordinater for drejeaksen (Akt.-positionen) stemmer overens med den af Dem definerede svingvinkel.



Pas på kollisionsfare!

Henføringspunktet fastlægges grundlæggende altid i alle tre hovedakser.

Hvis drejeaksen på Deres maskine ikke er styret, skal De indføre Akt.-positionen af drejeaksen i menuen for manuel transformation: Stemmer Akt.-positionen af drejeaksen ikke overens med det indførte, beregner TNC'en henførings-punktet forkert.

Henføringspunkt-fastlæggelse ved maskiner med rundbord

Når De med en rundbordsdrejning opretter emnet, f.eks. med tast-cyklus 403, skal De før fastlæggelsen af henf.punktet i lineærakserne X, Y og Z nulle rundbordsaksen efter opretnings-forløbet. Ellers afgiver TNC'en en fejlmelding. Cyklus 403 tilbyder denne mulighed direkte, idet De fastlægger en indlæseparameter (se bruger-håndbogen Tastsystem-cykler, "Kompensere for en grunddrejning over en drejelse").



Henføringpunkt-fastlæggelse ved maskiner med hovedskift-systemer

Hvis Deres maskine er udrustet med et hovedskifte-system, skal De styre henf.punkter grundlæggende med preset-tabellen.

Henf.punkter, som er gemt i preset-tabellen, indeholder omregningen af den aktive maskin-kinematik (hovedgeometri). Hvis De indskifter et nyt hoved, tilgodeser TNC'en de nye, forandrede hovedmål, så at det aktive henf.punkt bliver bibeholdt.

Positionsvisning i et transformeret system

De i status-feltet viste positioner (**SOLL** og **AKT**) henfører sig til det transformerede koordinatsystem.

Begrænsninger ved transformation af bearbejdningsplan

- Tastfunktionen grunddrejning står ikke til rådighed, hvis De i driftsart manuel har aktiveret funktionen transformere bearbejdningsplan
- Funktionen "overtage Akt.-Position" er ikke tilladt, når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiveret
- PLC-positioneringer (fastlagt af maskinfabrikanten) er ikke tilladt.



Aktivere manuel transformering


Vælg manuel transformering: Tryk softkey 3D ROT


Positionér det lyse felt pr. piltaste til menupunkt **Manuel drift**


Aktivere manuel transformering: Tryk softkey AKTIV


Positioner det lyse felt pr. piltaste til den ønskede drejeakse

Indlæs drejevinkel


Afslutte indlæsning: Tryk tasten END

For deaktivering sætter De i menuen transformation af bearbejdningsplan de ønskede driftsarter på inaktiv.

Når funktionen transformere bearbejdningsplan er aktiv og TNC'en kører maskinakserne tilsvarende de transformerede akser, indblænder status-displayet symbolet .

Hvis De sætter funktionen transformere bearbejdningsplan for driftsart programafvikling på aktiv, gælder den i menuen indførte svingvinkel fra og med den første blok i bearbejdnings-programmet der skal afvikles. Anvender De i bearbejdnings-programmet cyklus **19 BEARBEJDNINGSPLAN** eller **PLANE**-funktionen, er de der definerede vinkelværdier virksomme. De i menuen indførte vinkelværdier bliver overskrevet med de kaldte værdier.

MANUEL DRIFT		PROGRAM- INDLÆSNING
BEARBEJDNINGSFLADE DREJES		
PROGRAMLØB:	AKTIV	      
MANUEL DRIFT	AKTIV	
B-Head C-Table		
A =	+45	
B =	+0	
C =	+0	
0% S-IST		
0% SCNmJ LIMIT 1 15:18		
X	+250.000	Y +0.000 Z -560.000
+B	+0.000	+C +0.000
S1 0.000		
AKT. 15 T 5 Z S 2500 F 0 M 5 ✓ 0		
SLUT		



Fastlæg den aktuelle værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning (FCL2-funktion)



Denne funktion skal frigives af maskinfabrikanten Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Med denne funktion kan De i driftsarterne manuel og El. håndhjul køre værktøjet pr. eksterne retningstaster eller med håndhjulet i den retning, i hvilken værktøjsaksen momentant peger. Brug denne funktion, når

- De under en program-afbrydelse i et 5-akse-program vil frikøre værktøjet i værktøjs-akseretningen
- De med håndhjulet eller de eksterne retningstaster i manuel drift vil gennemføre en bearbejdning med det isatte værktøj



Vælg manuel transformering: Tryk softkey 3D ROT



Positionér det lyse felt pr. piltaste til menupunkt **Manuel drift**



Aktivere den aktive værktøjsakse-retning som aktiv bearbejdningsretning: Tryk softkey VRKT-AKSE




Afslutte indlæsning: Tryk tasten END

For deaktivering sætter De i menuen transformere bearbejdningsplan menupunktet **Manuel drift** på inaktiv.

Når funktionen **kørsel i værktøjsakse-retning** er aktiv, indblænder status-statusdisplayet symbolet .



Denne funktion står så også til rådighed, når De afbryder programafviklingen og vil køre akserne manuelt.

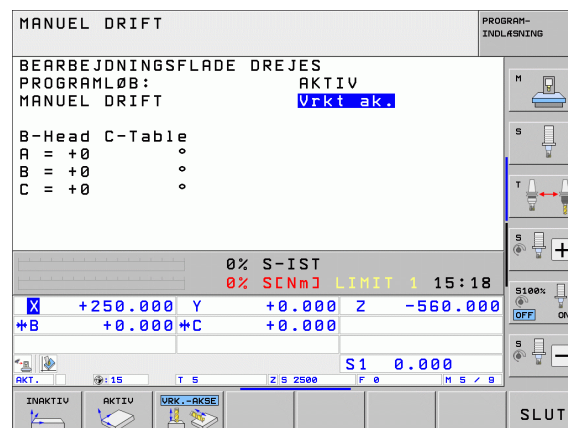



15

**Positionering med
manuel indlæsning**



15.1 Programmere og afvikle enkle bearbejdninger

For enkle bearbejdninger eller ved forpositionering af værktøjet er driftsart positionering med manuel indlæsning velegnet. Her kan De indlæse et kort program i HEIDENHAIN-klartext-format eller i DIN/ISO og lade det udføre direkte. Også bearbejdnings- og tastsystem-cykler, såvel som nogle specialfunktioner (taste SPEC FCT) TNC'en lader stå til rådighed i MDI-drift. TNC'en gemmer automatisk programmet i filen \$MDI. Ved positionering med manuel indlæsning er det muligt at aktivere de yderligere status-display.

Anvende positionering med manuel indlæsning



Vælg driftsart positionering med manuel indlæsning. Filen \$MDI programmeres med de funktioner der er til rådighed



Start programafvikling: Eksterne START-taste



Begrænsninger:


Den fri kontur-programmering FK, programmerings-grafikken og programafviklings-grafikken står ikke til rådighed.

Filen \$MDI må ikke indeholde nogen program-kald (**PGM CALL**).

Eksempel 1

Et enkelt emne skal forsynes med en 20 mm dyb boring. Efter opspænding af emnet, opretning og henføringsgspunkt-fastlæggelse lader boringen sig med få programlinier programmere og udføre.

Først bliver værktøjet forpositioneret med retlinie-blokke over emnet og positioneret på en sikkerhedsafstand på 5 mm over borestedet. Herefter bliver boringen udført med cyklus **200 BORING**.

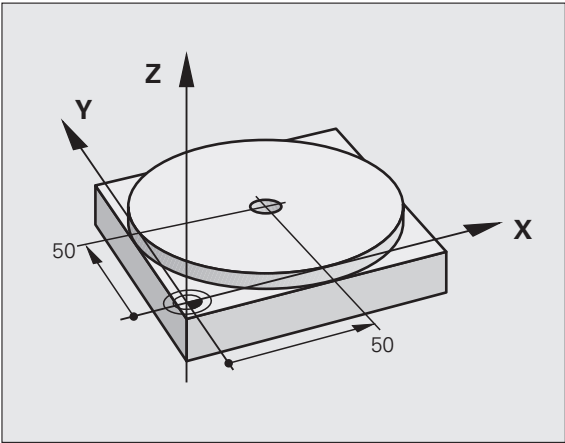

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Værktøjs kald: Værktøjsakse Z,
	Spindelomdr.tal 2000 omdr./min.
2 L Z+200 R0 FMAX	Værktøj frikøres (FMAX = ilgang)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Værkt. med F MAX positioneres over boring , spindel inde
4 CYCL DEF 200 BORING	Definere cyklus BORING
Q200=5 ;SIKKERHEDS-AFST.	Sikkerhedsafstand af værkt. over boring
Q201=-15 ;DYBDE	Dybde af boringen (fortegn=arbejdsretning)
Q206=250 ;F DYBDEFREMRYK.	Boretilspænding
Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE	Dybden af den pågældende fremrykning før udkørsel
Q210=0 ;F.-TIDEN OPPE	Dvæletid efter hver frikørsel i sekunder
Q203=-10 ;KOOR. OVERFL.	Koordinater til emne-overflade
Q204=20 ;2. S.-AFSTAND	Sikkerhedsafstand af værkt. over boring
Q211=0.2 ;DVÆLETID NEDE	Dvæletid på bunden af boringen i sekunder
5 CYCL CALL	Kald cyklus BORING
6 L Z+200 R0 FMAX M2	Værktøj frikøres
7 END PGM \$MDI MM	Program-slut

Retlinie-funktion: Se "Retlinie L", side 230, Cyklus BORING: Se
Bruger-håndbog cykler, cyklus 200 BORING.



Eksempel 2: Fjerne emne-skråflade ved maskiner med rundbord

Gennemføre grunddrejning med taster-system. Se bruger-håndbogen taster-system-cykler, "Taster-system-cykler i driftsarten manuel drift og el. håndhjul", afsnit "kompensering for skævt liggende emne".

Notér drejevinkel og ophæv grunddrejning igen



Vælg driftsart: Positionering med manuel indlæsning



IV

Vælg rundbordsakse, indlæs den noterede drejevinkelinkel og tilspænding f.eks. **L C+2.561 F50**



Afslut indlæsning



Tryk NC-Start-tasten: Skråfladen bliver fjernet ved drejning af rundbordet

Sikre eller slette programmer fra \$MDI

Filen \$MDI bliver normalt anvendt til korte og midlertidigt nødvendige programmer. Skal et program trods det gemmes, går De frem som følger:



Vælg driftsart: Program- indlagring/editering



Kald fil-styring: Tast PGM MGT (program styring)



Markér filen \$MDI



Vælg "Kopiere fil": Softkey KOPIERING

MÅL-FIL=

BORING

De Indlæser et navn, under hvilket det aktuelle indhold af filen \$MDI skal gemmes



Udfør kopiering



Forlade fil-styring: Softkey SLUT

For sletning af indholdet i filen \$MDI går De frem således: Istedet for at kopiere, sletter De indholdet med softkey SLET. Ved næste skift i driftsart positionering med manuel indlæsning viser TNC'en en tom fil \$MDI.



Hvis De vil slette \$MDI, så

- må De ikke have valgt driftsart positionering med manuel indlæsning (heller ikke i baggrunden)
- må De ikke have valgt fil \$MDI i driftsart program indlagring/editering

Yderligere informationer: se "Kopiere en enkelt fil", side 135.







16

**Program-test og
programafvikling**



16.1 Grafik

Anvendelse

I programafviklings-driftsarter og driftsart program-test simulerer TNC'en en bearbejdning grafisk. Med softkeys vælger De, om det skal være

- Set fra oven
- Fremstilling i 3 planer
- 3D-fremstilling

TNC-grafikken svarer til fremstillingen af et emne, som bliver bearbejdet med et cylinderformet værktøj. Med aktiv værktøjs-tabel kan De lade en bearbejdning fremstille med en radiusfræser. De skal så i værktøjs-tabellen indlæse $R2 = R$.

TNC'en viser ingen grafik, hvis

- det aktuelle program ikke har en gyldig råemne-definition.
- der ikke er valgt et program



Med den nye 3D-grafik kan De i driftsart **program-test** også fremstille bearbejdninger i det transformerede bearbejdningsplan og flerside-bearbejdninger grafisk, efter at De har simuleret programmet i et andet billede. For at kunne bruge denne funktion, behøver De mindst hardware'en MC 422 B. For med ældre hardware-udgaver at accelerere hastigheden af test-grafik'en, skal De sætte Bit 5 maskin-parameter 7310 = 1. Herved bliver funktioner, der specielt blev implementeret for den nye 3D-grafik, deaktiveret.

TNC'en fremstiller ikke i grafiken et i **TOOL CALL**-blok programmeret radius-overmål **DR**.

Grafisk simulering ved specialanvendelser

I normale tilfælde indeholder NC-programmer et værktøjskald, der med det definerede værktøjs-nummer automatisk også bestemmer værktøjs-dataerne for den grafiske simulering.

For specialanvendelser, der ingen værktøjs-data behøver (f.eks. laserskæring eller vandstråleskæring) kan De indstille maskin-parametrene 7315 til 7317 således, at TNC'en også her skal gennemføre en grafisk simulering, når De ingen værktøjsdata har aktiveret. Grundlæggende behøver De dog altid et værktøjs-kald med definition af værktøjs-akseretningen (f.eks. **TOOL CALL Z**), indlæsning af et værktøjs-nummer er ikke nødvendig.

Indstille hastigheden for program-testen



Hastigheden ved program-testen kan De så kun indstille, hvis De har funktionen "vis bearbejdningstid" aktiv (se "Vælg stopur-funktion" på side 625). Ellers udfører TNC'en altid program-testen med maksimalt mulig hastighed.

Den sidst indstillede hastighed forbliver aktiv så længe (også efter en strømafbrydelse), indtil De på ny omstiller den

Efter at De har startet et program, viser TNC'en følgende softkeys, med hvilke De kan indstille simulerings-hastigheden.

Funktioner	Softkey
Teste program med hastigheden, med hvilken der også bliver bearbejdet (programmerede tilspændinger bliver tilgodeset)	
Forhøje testhastigheden skridtvis	
Formindske testhastigheden skridtvis	
Teste et program med maksimalt mulig hastighed (grundindstilling)	

De kan også indstille simulerings-hastigheden, før De starter et program:



- ▶ Viderekoble softkeyliste
- ▶ Vælg funktionen for indstilling af simulerings-hastighed
- ▶ Vælg den ønskede funktion pr. softkey direkte, f.eks. forhøje testhastigheden skridtvis



Oversigt: Billeder

I programafviklings-driftsarter og i driftsart program-test viser TNC'en følgende softkeys:

Billede	Softkey
Set ovenfra	
Fremstilling i 3 planer	
3D-fremstilling	

Begrænsninger under en programafvikling



Bearbejdningen lader sig ikke samtidig fremstille grafisk, hvis TNC'ens regner er belastet med komplicerede bearbejdningsopgaver eller bearbejdning af store flader. Eksempel: Fræsning over hele råemnet med et stort værktøj. TNC'en fortsætter ikke mere grafikken og indblænder teksten **ERROR** i grafik-vinduet. Bearbejdningen bliver dog udført videre.

TNC'en fremstiller i programafviklingsgrafikken fleraksebearbejdninger under afviklingen ikke grafisk. I grafikvinduet vises i sådanne tilfælde fejlmeldingen **akse kan ikke fremstilles**.

Set fra oven


Den grafiske simulering i dette billede forløber hurtigst mulig.



Såfremt De på Deres maskine har en mus til rådighed, kan De ved positionering af musepilen på et vilkårligt sted på emnet, aflæse dybden på dette sted i statuslinien



- ▶ Vælg set fra oven med softkey
- ▶ For dybdefremstilling i denne grafik gælder: Jo dybere, desto mørkere

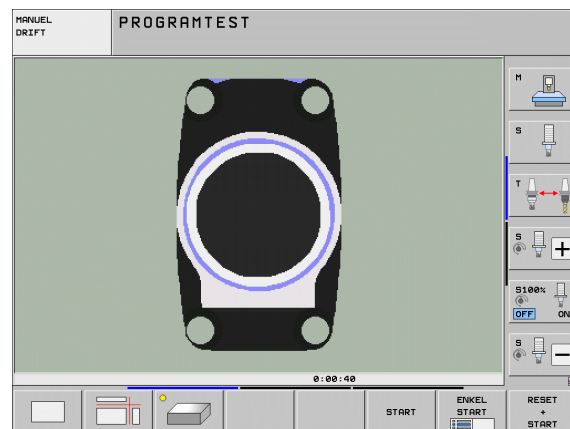

Fremstilling i 3 planer

Fremstillingen viser et billede fra oven med 2 snit, ligesom en teknisk tegning. Et symbol til venstre under grafikken viser, om fremstillingen er projektionsmetode 1 eller projektionsmetode 2 iflg. DIN 6, del 1 (valgbar over MP7310).

Ved fremstillingen i 3 planer står funktionen for udsnits-forstørrelse til rådighed, se "Udsnits-forstørrelse", side 623.

Herudover kan De forskyde snitplanet med softkeys:

-  ► De vælger softkey'en for fremstilling af emnet i 3 planer
-  ► Softkey-liste omskiftes, til udvalgs-softkey'en for funktionerne for forskydning af snitplanet vises
-  ► Vælg funktionen for forskydning af snitplanet: TNC'en viser følgende softkeys


Funktion	Softkeys
Forskyd det lodrette snitplan til højre eller venstre	 
Forskyde det lodrette snitplan fremad eller tilbage	 
Forskyd det vandrette snitplan opad eller nedad	 

Positionen af snitplanet kan ses på billedskærmen under forskydningen.

Grundindstillingen af snitplanet er valgt således, at den ligger i bearbejdningsplanet i midten af emnet og i værktøjs-aksen på emne-overkanten.

Koordinaterne til snitlinien

TNC'en indblænder koordinaterne til snitlinien, henført til emnenulpunktet forinden i grafik-vinduet. Der bliver kun vist koordinaterne i bearbejdningsplanet. Denne funktion aktiverer De med maskin-parameter 7310.

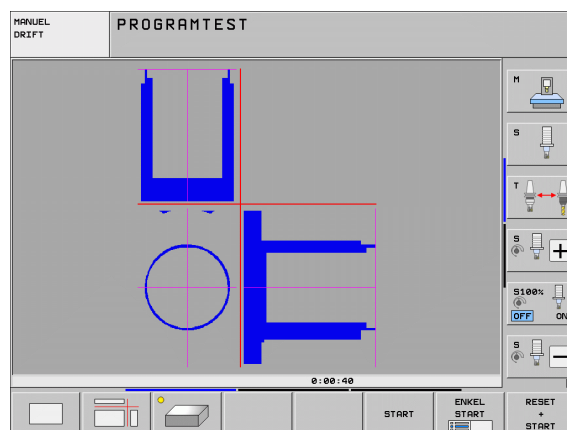

3D-fremstilling

TNC'en viser emnet rumligt. Hvis De råder over tilstrækkelig hardware, så fremstiller TNC'en grafisk i den højopløselige 3D-grafik også bearbejdninger i det transformerede bearbejdningsplan og flersidebearbejdninger.

3D-fremstillingen kan De pr. softkey dreje om den lodrette akse og vippe om vandrette akse. Såfremt De har tilsluttet en mus til Deres TNC, kan De ved at holde højre muse-tastetrykket ligeledes udføre denne funktion

Omridset af råemnet ved begyndelsen af den grafiske simulation kan De lade vise som en ramme.



I driftsart program-test står funktionen for udsnits-forstørrelse til rådighed, se "Udsnits-forstørrelse", side 623.



- Vælg 3D-fremstilling med softkey. Ved dobbelt tryk på softkey'en skifter De om til den højopløselige 3D-grafik. Omskiftningen er kun mulig, når simuleringen allerede er afsluttet. Den højopløselige grafik viser detaljeret overfladen af emnet der bearbejdes.



Hastigheden af 3D-grafik'en afhænger af skærlængden (spalte **LCUTS** i værktøjs-tabellen). Er **LCUTS** defineret med 0 (grundindstilling), så regner simuleringen med en uendelig lang skærlængde, hvad der fører til lange regnetider. Såfremt De ingen **LCUTS** vil definere, kan De sætte maskin-parameter 7312 på en værdi mellem 5 og 10. Herved begrænser TNC'en internt skærlængden til en værdi, som udregnes fra MP7312 gange værktøjs-diameteren.

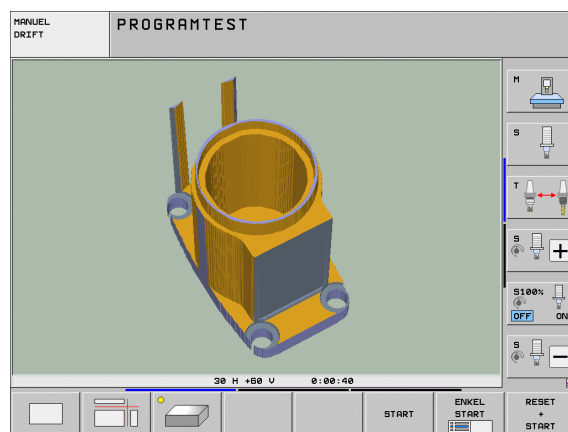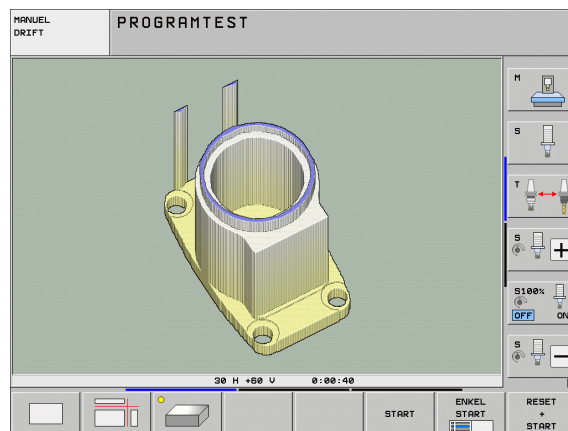

3D-fremstilling dreje og forstørre/formindske



► Softkey-liste omskiftes, indtil udvalgs-softkey'en for funktionerne dreje og forstørre/formindske vises



► Vælg funktion for drejning og forstørre/formindske:

Funktion	Softkeys
Fremstilling i 5°-skridt lodret drejning	 
Fremstilling i 5°-skridt horisontal vippning	 
Forstørre fremstilling skridtvis. Er fremstillingen forstørret, viser TNC'en i bundlinien af grafikvinduet bogstavet Z .	
Formindske fremstilling skridtvis. Er fremstillingen formindsket, viser TNC'en i bundlinien af grafikvinduet bogstavet Z .	
Nulstilling af fremstilling af programmerede størrelser	

- De kan også betjene 3D-liniegrafikken med musen. Følgende funktioner står til rådighed:
- For at dreje den fremstillede grafik tredimensionalt: Hold højre muse-taste trykket og flyt musen. TNC'en viser et koordinatsystem, som fremstiller den momentant aktive opretning af emnet. Efter at De har sluppet den højre musetaste, orienterer TNC'en emnet i den definerede opretning
 - For at forskyde den fremstillede grafik: Hold den midterste muse-taste, hhv. muse-hjulet trykket og flyt musen. TNC'en forskyder emnet i den pågældende retning. Efter at De har sluppet den midterste musetaste, forskyder TNC'en emnet til den definerede position
 - For at zoome et bestemt område med musen: Med trykket venstre muse-taste markeres det firkantede zoom-område, De kan forskyde zoomområdet både horisontalt og vertikalt med bevægelse med musen. Efter at De har sluppet den venstre musetaste, forstørrer TNC'en emnet på den definerede område
 - For hurtigt at zoome ud- og ind med musen: Drej musehjulet frem hhv. tilbage
 - Dobbeltklik med den højre musetast: Standardvalg



Ind- og udblænding af rammen for omridset af emnet

- Softkey-liste omskiftes, indtil udvalgs-softkey'en for funktionerne dreje og forstørre/formindske vises



- Vælg funktion for drejning og forstørre/formindske:



- Indblænde rammen for BLK-FORM: Det lyse felt i softkey'en stilles på VISNING



- Indblænde rammen for BLK-FORM: Stil det lyse felt i softkey'en på UDBLÆNDE.

Udsnits-forstørrelse

Udsnittet kan De i driftsart program-test og i en programafviklings-driftsart ændre i alle billeder.

Hertil skal den grafiske simulering hhv programafviklingen være standset. En udsnit-forstørrelse er altid virksom i alle fremstillings-måder.

Ændring af udsnit-forstørrelse

Softkeys se tabel


- ▶ Om nødvendigt, stop grafisk simulation
- ▶ Omskift softkey-liste i driftsart program-test hhv. i en programafviklings-driftsart, indtil udvalgs-softkey'en for udsnits-forstørrelse vises.



- ▶ Softkey-liste omskiftes, indtil udvalgs-softkey'en med funktionerne for udsnitsforstørrelse vises



- ▶ Vælg funktionen for udsnits-forstørrelse
- ▶ Vælg emneside med softkey (se tabellen nedenunder)
- ▶ Formindske eller forstørre ræmne: Hold softkey "–" hhv. „+" trykket
- ▶ Genstart program-test eller programafviklingen med softkey START (RESET + START genfremstiller det oprindelige ræmne)

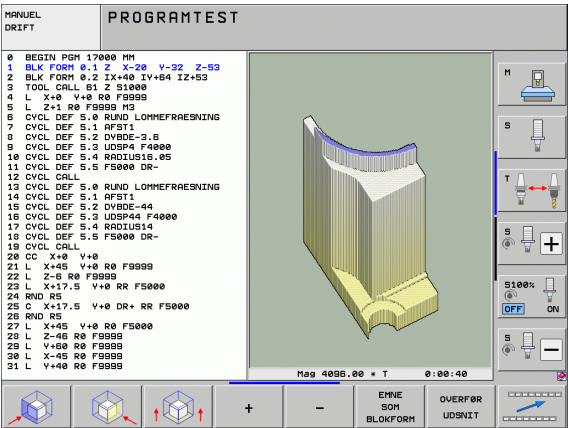

Funktion	Softkeys	
Vælg venstre/højre emneside		
Vælg forreste/bageste emneside		
Vælg øverste/nederste emneside		
Forskyde snitflade for formindskelse Forskyde forstørrelsen af ræmnet		
Overfør udsnit		



Cursor-position ved udsnit-forstørrelse

TNC'en viser under en udsnit-forstørrelse koordinaterne til akserne, som De lige har beskåret. Koordinaterne svarer til området, der er fastlagt for udsnits-forstørrelsen. Til venstre for skråstregen viser TNC'en den mindste koordinat for området (MIN-Punkt), til højre herfor den største (MAX-Punkt).

Ved en forstørret afbildning indblænder TNC'en nederst til højre på billedskærmen **MAGN**.

Når TNC'en ikke yderligere kan formindske hhv. forstørre råemnet, indblænder styringen en hertil svarende fejl- melding i grafik-vinduet. for at fjerne fejlmeldingen, forstørres hhv. formindskes De råemnet igen.

Gentage en grafisk simulering

Et bearbejdnings-program kan simuleres så ofte det ønskes. Hertil kan De igen tilbagestille grafikken til råemnet eller et forstørret udsnit af råemnet.

Funktion	Softkey
Vise det ubearbejdede råemne i den sidst valgte udsnits-forstørrelse	RESET BLK FORM
Tilbagestille udsnits-forstørrelsen, så at TNC'en viser det bearbejdede eller ubearbejdede emne svarende til den programmerede BLK-form	EMNE SOM BLOKFORM



Med softkey RÅEMNE SOM BLK FORM viser TNC'en – også efter et udsnit uden UDSNIT. OVERFØR. - råemnet igen i den programmerede størrelse.

Vise værktøj

I set fra oven og i fremstillingen i 3 planer kan De lade værktøjet vise under simuleringen. TNC'en fremstiller værktøjet med den diameter, der er defineret i værktøjs-tabellen.

Funktion	Softkey
Ikke vise værktøjet ved simuleringen	VERKTØJER DISPLAV UDBLAND
Vise værktøjet ved simuleringen	VERKTØJER DISPLAV UDBLAND



Fremskaffe bearbejdningstiden

Programafviklings-driftsarter

Visning af tiden fra program-start til program-slut. ved afbrydelser bliver tiden standset.

Program-test

TNC'en tager for tidsberegningen hensyn til følgende punkter:

- Kørselsbevægelser med tilspænding
- Dvæletider
- Indstillinger for maskinn-dynamik (accelerationer, filterindstillinger, bevægelsesføring)

Den af TNC'en fremskaffede tid tilgodeser ingen ilgangbevægelser og maskinafhængige tider (f.eks. for værktøjs-veksel).


Hvis De fremskaffer bearbejdningstiden på indstillet, kan de lade en fil generere, i hvilken indsatstiden for alle i et program anvendte værktøjer er opført (se "Værktøjs-brugstest" på side 200).

Vælg stopur-funktion

-  ▶ Softkey-liste omskiftes, indtil udvalgs-softkey'en for stopur-funktionen vises
-  ▶ Valg af stopur-funktioner
-  ▶ Vælg den ønskede funktion pr. softkey, f.eks. gemme den viste tid

Stopurs-funktioner	Softkey
Fremskaffe bearbejdningstid indkoble (IND) /udkoble (UD)	
Gemme den viste tid	
Summen af den gemte og den viste tid	
Slette den viste tid	

 TNC'en tilbagesætter under program-testen bearbejdningstiden, så snart en ny **BLK-FORM** bliver afviklet.

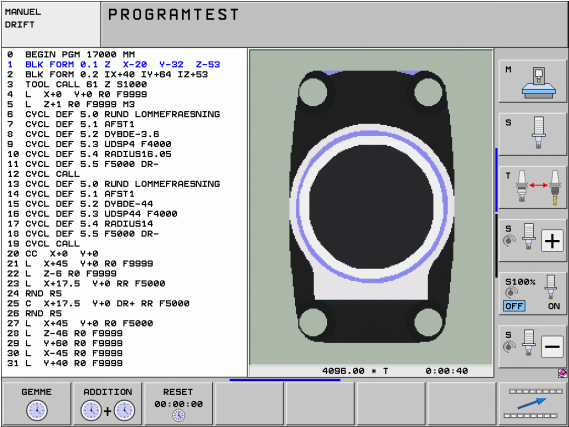


16.2 Funktioner for programvisning

Oversight

I programafviklings-driftsarten og driftsart program-test viser TNC'en softkeys, med hvilke De sidevis kan lade bearbejdningsprogrammet vise:

Funktioner	Softkey
Blade en billedskærm-side tilbage i programmet	
Blade en billedskærm-side frem i programmet	
Vælg program-start	
Vælg program-afslutning	

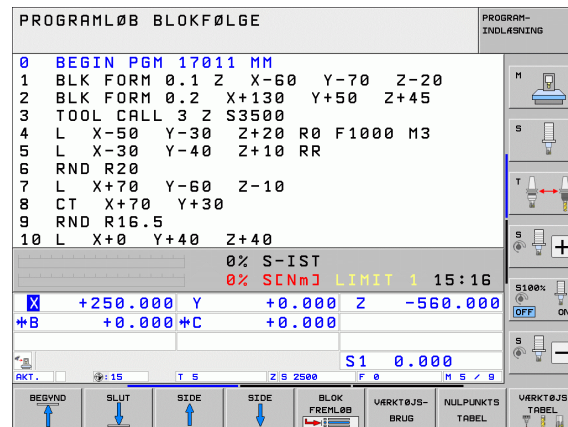

16.3 Program-test

Anvendelse

I driftsart program-test simulerer De afviklingen af programmer og programdele, for at reducere programmeringsfejl i programafviklingen. TNC'en hjælper Dem ved at finde

- GGeometriske uforeneligheder
- manglende angivelser
- spring der ikke kan udføres
- Beskadigelser af arbejdsrummet
- Kollisioner mellem kollisionsovervågede komponenter (software-option DCM nødvendig, se "Kollisionsovervågning i driftsart program-test", side 405)

Yderligere kan De udnytte følgende funktioner:

- Program-test blokvis
- Testafbrydelse ved vilkårlig blok
- Overspringe blokke
- Funktioner for den grafiske fremstilling
- Fremskaffe bearbejdningstiden
- Yderligere status-visning



Hvis Deres maskine er udstyret med software-option DCM (dynamisk kollisionsovervågning), kan De i program-test også lade gennemføre en kollisionskontrol (se "Kollisionsovervågning i driftsart program-test" på side 405)





Pas på kollisionsfare!

TNC'en kan ved den grafiske simulering ikke simulere alle virkelige kørselsbevægelser udført af maskinen, f.eks.

- Kørselsbevægelser ved værktøjsveksel, som maskinfabrikanten har defineret i en værktøjsveksel-makro eller med PLC'en
- Positioneringer, som maskinfabrikanten har defineret i en M-funktions-makro
- Positioneringer, som maskinfabrikanten har udført over PLC'en
- Positioneringer, som en paletteveksel gennemfører

HEIDENHAIN anbefaler derfor at indkøre hvert program med tilsvarende forsigtighed, også når program-testen ikke har ført til fejlmelding og til ingen synlige beskadigelser af emnet.

TNC'en starter en program-test efter et værktøjs-kald grundlæggende altid på følgende position:

- I bearbejdningsplanet i midten af det definerede råemne
- I værktøjsakse 1 mm ovenfor det i **BLK FORM** definerede **MAX**-punkt

Når De kalder det samme værktøj, så simulerer TNC'en programmet videre fra den sidste, før værktøjs-kaldet programmerede position.

For også ved afvikling at have et entydigt forhold, skal De efter en værktøjsveksel grundlæggende køre til en position, fra hvilken TNC'en kan positionere bearbejdningen kollisionsfrit.



Maskinfabrikanten kan også for driftsart program-test definere en værktøjs-vekselmakro, der simulerer forholdene på maskinen eksakt, vær opmærksom på maskinhåndbogen.

Udføre program-test

Med et aktivt central værktøjs-lager skal De for en program-test have aktiveret en værktøjs-tabel (Status S). Udvælg herfor i driftsart program-test med fil-styring (PGM MGT) en værktøjs-tabel.

Med MOD-funktionen RÅEMNE I ARB.-RUM aktiverer De for program-testen en arbejdsrum-overvågning, se "Fremstille råemne i arbejdsrummet", side 671.



- ▶ Vælg driftsart program-test
- ▶ Vis fil-styring med tasten PGM MGT og vælg filen, som De skal teste eller
- ▶ Vælg program-start: Vælg med tasten GOTO linie "0" og indlæs bekræft med tasten ENT

TNC'en viser følgende softkeys:

Funktioner	Softkey
Tilbagestille råemne og teste det totale program	RESET + START
Test hele programmet	START
Tast hver program-blok for sig	ENKEL START
Standse program-test (en softkey vises kun, hvis De har startet program-testen)	STOP

De kan til enhver tid program-testen - også indenfor bearbejdnings-cykler - afbryde og fortsætte igen. For at kunne fortsætte testen igen, må De ikke gennemføre følgende aktioner:

- Med piltasten eller tasten GOTO vælge en anden blok
- Gennemføre ændringer i programmet
- Skifte driftsart
- Vælge et nyt program




Udføre en program-test indtil en bestemt blok

Med STOP VED N gennemfører TNC'en program-testen kun indtil blokken med blok-nummeret N.

- I driftsart program-test vælges program-start
- Vælg program-test indtil en bestemt blok: Tryk på softkey STOPP VED N



- **Stop ved N:** Indlæs blok-nummeret, ved hvilken program-testen skal standses
- **Program:** Indlæs navnet på programmet, i hvilket blokken med det valgte blok-nummer står; TNC'en viser navnet på det valgte program; når programmestoppet i et med PGM CALL kaldt program skal finde sted, så indføres dette navn
- **Fremløb til: P:** Hvis De vil gå ind i en punkt-tabel, indlæses her linienummeret, i hvilken De vil gå ind
- **Tabel (PNT):** Hvis De vil gå ind i en punkt-tabel, indlæses her navnet på punkt-tabellen, i hvilken De vil gå ind
- **Gentagelser:** Indlæs antallet af gentagelser, som skal gennemføres, såfremt N står indenfor en programdel-gentagelse
- Teste et program-afsnit: Tryk softkey START ; TNC'en tester programmet indtil den indlæste blok

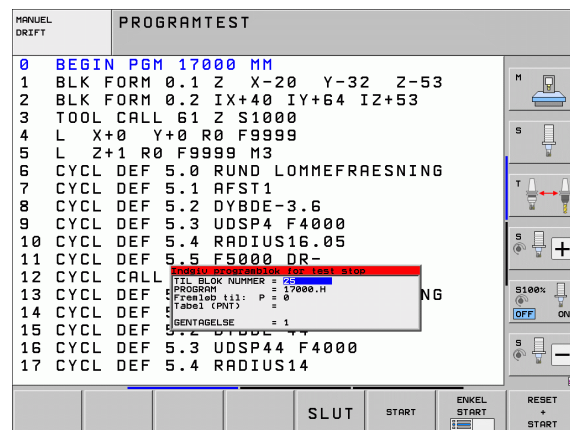

Vælg kinematik program-test



Denne funktion skal være frigivet af maskinfabrikanten

Denne funktion kan De anvende for at teste programmer, hvis kinematik ikke stemmer overens med den aktive maskinkinematik (f.eks. på maskiner med hoved-veksel eller kørselsområdeomskiftning).

Såfremt maskinfabrikanten deponeret forskellige kinematik'er på Deres maskine, kan De med MOD-funktionen aktivere en af disse kinematik'er for program-testen. Den aktive maskinkinematik forbliver uberørt af det.



► Vælg driftsart program-test

► Vælg programmet, som De vil teste



► Vælg MOD-funktion



► Lade disponible kinematik'er vise i et overblændingsvindue, evt. før omskiftning af softkey-listen

► Vælg den ønskede kinematik med piltasterne og overtag med tasten ENT



Efter indkobling af styringen er i driftsarten program-test maskinkinematik'en grundlæggende aktiv. Vælg kinematik for program-test evt. efter indkoblingen påny.

Når De med nøgleordet **kinematic** vælger en kinematik, så skifter TNC'en maskinkinematik'en **og** testkinematik'en om um.



Indstille transformeret bearbejdningsplan for program-test



Denne funktion skal være frigivet af maskinfabrikanten

Denne funktion kan De anvende på maskiner, på hvilke De vil definere bearbejdningsplanet ved manuel indstilling af maskinakserne.



- ▶ Vælg driftsart program-test
- ▶ Vælg programmet, som De vil teste



- ▶ Valg af MOD-funktioner



- ▶ Vælg menuen for definition af bearbejdningsplanet
- ▶ Med taste ENT aktiveres hhv. deaktiveres funktionen



- ▶ Overtage aktive drejeaksekoordinater fra maskindriftsarten, eller
- ▶ Det lyse felt positioneres pr. piltaste på den ønskede drejeakse og drejeakseværdien indlæses, på hvilken TNC'en med simulationen skal omregne



Hvis denne funktion er frigivet af maskinfabrikanten, så deaktiverer TNC'en ikke mere funktionen transformere bearbejdningsplan, når De vælger et nyt program.

Når De simulerer et program, som ingen **TOOL CALL**-blok indeholder, så anvender TNC'en som værktøjs-akse aksen, som De har aktiveret for den manuelle tastning i driftsart manue.

Vær opmærksom på, at den aktive kinematik i program-test passer til programmet, som De vil teste, ellers afgiver TNC'en evt. en fejlmelding.

16.4 Programafvikling


Anvendelse

I driftsart programafvikling blokfølge udfører TNC'en et bearbejdnings-program kontinuerligt indtil program-slut eller indtil en afbrydelse.

I driftsarten programafvikling enkeltblok udfører TNC'en hver blok efter tryk på den eksterne START-taste.

Følgende TNC-funktioner kan De udnytte i programafviklings-driftsarterne:

- Afbryde en programafvikling
- Programafvikling fra en bestemt blok
- Overspringe blokke
- Editere værktøjs-tabel TOOL.T
- Kontrollere og ændre Q-parametre
- Overlejre håndhjuls-positionering
- Funktioner for den grafiske fremstilling
- Yderligere status-visning

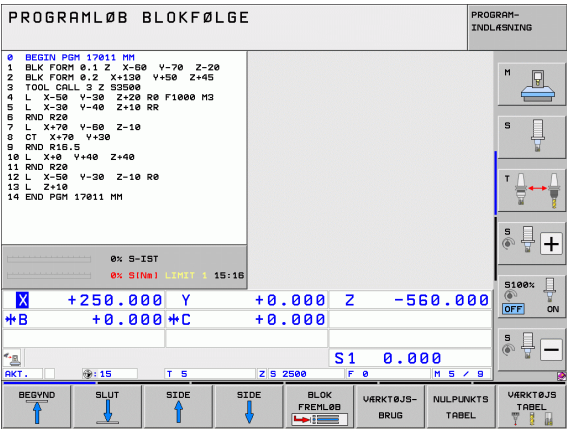

Udføre et bearbejdnings-program

Forberedelse

- 1 Opspænde emnet på maskinbordet
- 2 Fastlæg henføringspunkt
- 3 Vælg de nødvendige tabeller og palette-filer (status M)
- 4 Vælg bearbejdnings-program (status M)



Tilspænding og spindelomdrejningstal kan De ændre med Override-drejeknappen.

Med softkey FMAX kan De reducere tilspændings-hastigheden, når De vil tilkøre NC-programet. Reduceringen gælder for alle ilgangs- og tilspændingsbevægelser. Den af Dem indlæste værdi er efter ud-/indkobling af maskinen ikke mere aktiv. For at genfremstille den altid fastlagte maksimale tilspændings-hastighed efter indkoblingen, skal De påny indlæse den tilsvarende talværdi.

Kontroller at alle akser er kørt i reference, før De starter en programafvikling. Ellers stopper TNC'en bearbejdningen så snart en NC-blok skal afvikle en akse som ikke er kørt i reference.

Programafvikling blokfølge

- Starte bearbejdnings-programmet med ekstern START-taste

Programafvikling enkeltblok

- Starte hver blok i bearbejdnings-programmet med den eksterne START-taste



Afbryde en bearbejdning

De har forskellige muligheder for at afbryde en programafvikling:

- Programmerede afbrydelser
- Ekstern STOP-taste
- Skift til programafvikling enkeltblok
- Programmering af ikke styrede akser (tællerakser)

Registrerer TNC'en under en programafvikling en fejl, så afbryder den automatisk bearbejdningen.

Programmerede afbrydelser

Afbrydelser kan De direkte fastlægge i bearbejdnings-programmet. TNC'en afbryder programafviklingen, så snart bearbejdnings-programmet har udført den blok, der indeholder en af følgende indlæsninger:

- **STOP** (med og uden hjælpefunktion)
- Hjælpfunktion **M0**, **M2** eller **M30**
- Hjælpfunktion **M6** (bliver fastlagt af maskinfabrikanten)

Afbrydelse med ekstern STOP-taste

- ▶ Tryk den eksterne STOP-taste: Blokken, som TNC'en på tidspunktet for tastetryk afvikler, bliver ikke udført fuldstændigt; i status-displayet blinker „*“-symbolet
- ▶ Hvis De ikke vil fortsætte bearbejdningen, så tilbagestill TNC'en med softkey INTERN STOP: „*“-symbolet i status-displayet slukker. Programmet skal i dette tilfælde påny startes fra program-start

Afbrydelse af bearbejdning ved omskiftning til driftsart programafvikling enkeltblok

Medens et bearbejdnings-program bliver afviklet i driftsart programafvikling blokfølge, vælges programafvikling enkeltblok. TNC'en afbryder bearbejdningen, efter at have udført det aktuelle bearbejdningstrin.

Spring i programmet efter en afbrydelse

Hvis de har afbrudt et program med funktionen INTERN STOP, husker TNC'en den aktuelle bearbejdningstilstand. De kan så i reglen igen fortsætte bearbejdningen med NC-start. Hvis De med tasten GOTO vælger andre programlinier, tilbagestill TNC'en ikke modalt virksomme funktioner (f.eks. **M136**). Det kan føre til uønskede effekter, som f.eks. forkerte tilspændinger.



Pas på kollisionsfare!

Vær opmærksom på, at programspring med GOTO-funktionen modale funktioner ikke tilbagestilles

Program-start efter en afbrydelse altid udføres med nyvalg af programmet (tasten PGM MGT).



Programmering af ikke styrede akser (tællerakser)

Denne funktion skal være tilpasset af maskinfabrikanten
Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

TNC'en afbryder programafviklingen automatisk, så snart i en kørselsblok en akse er programmeret, som blev defineret af maskinfabrikanten som ustyret akse (tællerakse). I denne tilstand kan De køre den ustyrede akse manuelt til den ønskede position. TNC'en viser herved i venstre billedskærmsvindue alle Sollpositioner der skal køres til, som er programmeret i denne blok. Ved ikke styrede akser viser TNC'en yderligere restvejen.

Så snart den rigtige position er nået i alle akser, kan De fortsætte programafviklingen med NC-start.



- Vælg den ønskede tilkørselsfølge og udfør altid med NC-start. Positionere ikke styrede akser manuelt, TNC'en viser den endnu tilbageværende restvej i denne akse (se "Gentilkørsel til konturen" på side 642)



- Vælg om nødvendigt, om styrede akser skal køres i transformeret eller i utransformeret koordinatsystem



- Om nødvendigt køre styrede akser pr. håndhjul eller pr. akserethnings-taste

Kørsel med maskinakserne under en afbrydelse

De kan køre med maskinakserne under en afbrydelse som i driftsart manuel drift.



Kollisionsfare!

Hvis De med et transformeret bearbejdningsplan afbryder programafviklingen, kan De med softkey 3D ROT skifte koordinatsystemet mellem transformeret/utransformeret og omskifte den aktive værktøjsakse-retning.

Funktionen af akseretningstasterne, på håndhjulet og viderekørselslogikken bliver så tilsvarende udnyttet af TNC'en. Pas på ved frikørsel, at det rigtige koordinatsystem er aktivt, og vinkelværdien for drejeaksen evt. er indført i 3D-ROT-menuen.

Anvendelseseksempel:

Frikørsel af spindel efter værktøjsbrud

- ▶ Afbryde en bearbejdning
- ▶ Frigive eksterne retningstaster: Tryk softkey MANUEL KØRSEL.
- ▶ Evt. pr. softkey 3D ROT aktivere koordinatsystemet, i hvilket De vil køre
- ▶ Kør maskinakserne med eksterne retningstaster



Ved nogle maskiner skal De efter softkey'en MANUEL KØRSEL trykke den eksterne START-taste for frigivelse af de eksterne retningstaster. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Maskinfabrikanten kan fastlægge, at De kører akserne ved en program-afbrydelse altid i det momentant aktive, evt. også i transformerede, koordinatsystem. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



Fortsætte programafviklingen efter en afbrydelse



Hvis De afbryder programafviklingen under en bearbejdningscyklus, skal De ved genstart fortsætte med cyklusstart. Allerede udførte bearbejdningsskridt skal TNC'en så påny køre.

Hvis De afbryder programafviklingen indenfor en programdel-gentagelse eller indenfor et underprogram, skal De med funktionen FREMLØB TIL BLOK N igen køre til afbrydelsesstedet.

TNC'en gemmer ved en programafvikling-afbrydelse

- dataerne for det sidst kaldte værktøj
- aktiv koordinat-omregninger (f.eks. nulpunkt-forskydning, drejning, spejling)
- koordinaterne til det sidst definerede cirkelmidtpunkt



Vær opmærksom på, at de gemte data forbliver aktive, indtil De tilbagestiller dem (f.eks. idet De vælger et nyt program).

TNC'en bruger gemte data til gentilkørslen til konturen efter manuel kørsel af maskinakserne under en afbrydelse (softkey KØR TIL POSITION).

Fortsætte programafviklingen med START-tasten

Efter en afbrydelse kan De fortsætte programafviklingen med den eksterne START-taste, hvis De har standset programmet på følgende måde:

- Trykket den eksterne STOP-taste
- Programmeret afbrydelse

Fortsættelse af programafvikling efter en fejl

- ▶ Ret fejlårsagen
- ▶ Sletning af fejlmelding på billedskærmen: Tryk tasten CE
- ▶ Genstart el. fortsæt programafvikling på det sted, hvor afbrydelsen skete

Efter et styrings nedbrud

- ▶ Hold tasten END trykket to sekunder, TNC'en udfører en varmstart
- ▶ Ret fejlårsagen
- ▶ Nystart

Ved gentagen optræden af fejlen notér venligst fejlmeldingen og kontakt TP TEKNIK A/S.

Vilkårlig indtræden i programmet (blokforløb)



Funktionen FREMLØB TIL BLOK N skal være frigivet og tilpasset af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.

Med funktionen FREMLØB TIL BLOK N (blokfremløb) kan De afvikle et bearbejdnings-program fra en frit valgbar blok N. Emnebearbejdningen indtil denne blok bliver tilgodeset regnemæssigt af TNC'en. De kan af TNC'en fremstilles grafisk. Når De indtaster en bearbejdnings-position i en Punkt-tabel, så kan De pr. Softkey grafisk understøtte indtastnings-positionen.

Hvis De har afbrudt et program med et INTERNT STOP, så tilbyder TNC'en automatisk blokken N for indgang, i hvilken De har afbrudt programmet.

Såfremt programmet blev afbrudt på grund af en af de efterfølgende omstændigheder, gemmer TNC'en dette afbrydelsespunkt:

- Med et NØD-STOP
- Med strømsvigt
- Med en styrings nedbrud

Efter at De har kaldt funktionen blokfremløb, kan De med softkey VÆLG SIDSTE BLOK igen aktivere afbrydelsespunktet og tilkøre pr. NC-start. TNC'en viser så efter indkobling meldingen **NC-program blev afbrudt**.



Blokfremløbet må ikke begynde i et underprogram.


Alle nødvendige programmer, tabeller og palette-filer skal være valgt i en programafviklings-driftsart (Status M).

Indeholder programmet indtil slutningen af blokfremløbet en programmeret afbrydelse, bliver blokfremløbet afbrudt der. For at fortsætte blokfremløbet, trykkes den eksterne START-taste.

Efter et blokfremløb bliver værktøjet med funktionen KØR TIL POSITION kørt til den fremskaffede position.

Værktøjs-længdekorrektoren bliver først med værktøjskaldet og en efterfølgende positioneringsblok virksom. Dette gælder også, hvis De kun har ændret værktøjslængden.

Hjælpe-funktionerne **M142** (slette modale programinformationer) og **M143** (slette grunddrejning) er ved et blokfremløb ikke tilladt.

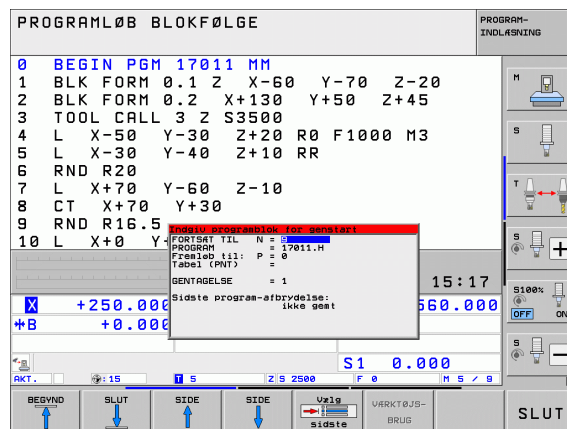



Med maskin-parameter 7680 bliver fastlagt, om blokfremløbet ved sammenkædede programmer begynder i blok 0 i hovedprogrammet eller i blok 0 i programmet, hvori programafviklingen sidst blev afbrudt.

Med softkey 3D ROT kan De omskifte koordinatsystemet for tilkørsel af indgangsposition mellem transformeret/utransformeret og aktiv værktøjsakse-retning.

Hvis De vil indsætte blokfremløbet indenfor en palette-tabel, så vælger De derefter med piltasterne i palette-tabellen programmet, i hvilket De vil gå ind i og vælger så direkte softkey'en FREMLØB TIL BLOK N.

Alle tastsystemcykler bliver oversprunget ved et blokforløb af TNC'en. Resultatparametre, som bliver beskrevet af disse cykler, indeholder så eventuelt ingen værdier.

Funktionerne **M142/M143** og **M120** er ved et blokfremløb ikke tilladt.

TNC'en sletter før start blokfremløbet kørselsbevægelser, som De under programmet har gennemført med **M118** (håndhjulsoverlejring).



Pas på kollisionsfare!

Af sikkerhedsmæssige grunde, skal De grundlæggende kontrollerer restvejen til en indgangsposition efter et blokforløb!

Når De udfører et blokfremløb i et program, som indeholder M128, gennemfører TNC'en evt. udligningsbevægelser. Udligningsbevægelserne bliver overlejret tilkørselsbevægelsen.

- Første blok i det aktuelle program vælges som start for fremløbet: Indlæs GOTO "0".



- Vælg blokfremløb: Tryk softkey BLOKFREMLØB
- **Bloknummer:** Indlæs nummer for blokken, hvor forløbet skal ende
- **Program-Navn:** Indlæs navnet på programmet, i hvilket De vil indlæse. Ændringer er kun opkrævet, når De vil indlæse kaldte programmer med PGM CALL.
- **Punkt-Index:** Når De i felt **Forløb til N** har indgivet et bloknummer som står i en **CYCL CALL PAT**-blok, så fremstiller TNC'en et punktmønster grafisk i fletet **Fil-pre-view**. Med Softkeys NÆSTE ELEMENT hhv. FORRIG ELEMENT kan De vælge indlæsningspositionen skal understøttes grafisk, såfremt pre-view er indblendt (Softkey PRE-VIEW på INDE)
- **Gentagelser:** Indlæs antal gentagelser, som skal tilgodeses i blok-fremløbet, ifald blok N står indenfor en programdel-gentagelse eller i et flere gange kaldt underprogram.
- Start blokforløb: Tryk eksterne START-taste
- Tilkøre kontur (se følgende afsnit)

Indgang med tasten GOTO



Pas på kollisionsfare!

Ved indgang med tasten GOTO bloknummer, udfører hverken TNC'en eller PLC'en nogen funktioner, der garanterer en sikker indgang.


Hvis De går ind i et underprogram med tasten GOTO bloknummer, så overser TNC'en underprogram-enden (**LBL 0**)! I sådanne tilfælde går De grundlæggende ind mrf funktionen blokfremløb!



Gentilkørsel til konturen

Med funktionen KØR TIL POSITION kører TNC'en værktøjet i følgende situationer til emne-konturen:

- Gentilkørsel efter kørsel med maskinakserne under en afbrydelse, der blev udført uden INTERNT STOP
 - Gentilkørsel efter et forløb med FREMLØB TIL BLOK N, f.eks. efter en afbrydelse med INTERNT STOP
 - Hvis positionen for en akse har ændret sig efter åbningen af styrekredsen under en program-afbrydelse (maskinafhængig)
 - Når i en kørselsblok også er programmeret en ustyret akse (se "Programmering af ikke styrede akser (tællerakser)" på side 636)
- Vælg gentilkørsel til konturen: Vælg softkey KØR TIL POSITION
- Evt. genfremstil maskistatus
- Kørsel med akserne i rækkefølgen, som TNC'en foreslår på billedskærmen: Tryk NC-Start-tasten eller
- Køre akser i vilkårlig rækkefølge: Tryk softkeys KØR TIL X, KØR TIL Z osv. og aktiveres altid med den eksterne START-taste
- Fortsætte bearbejdning: Tryk den eksterne START-taste

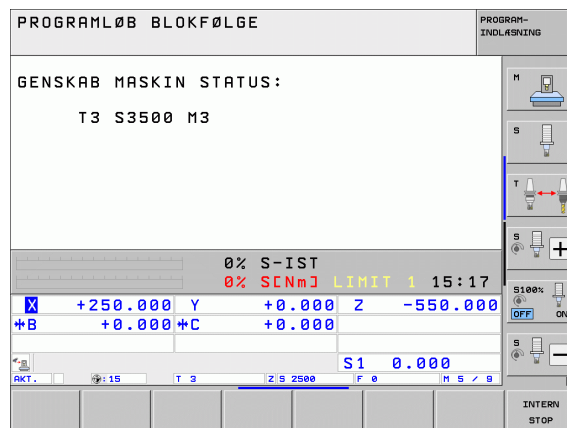

16.5 Automatisk programstart

Anvendelse





For at kunne gennemføre en automatisk programstart, skal TNC'en af maskinfabrikanten være forberedt til det. Vær opmærksom på maskin-håndbogen.

Med softkey AUTOSTART (se billedet øverst til højre), kan De i en programafviklings-driftsart til et indlæsbart tidspunkt starte det i den pågældende driftsart aktive program:



- ▶ Indblænd vinduet for fastlæggelse af starttidspunktet (se billedet til højre i midten)
- ▶ **Tiden (Timer:Min:Sek):** Klokkeslættetil hvilket programmet skal startes
- ▶ **Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):** Dato, på hvilken programmet skal startes
- ▶ For at aktivere starten: Stilles softkey AUTOSTART på IND

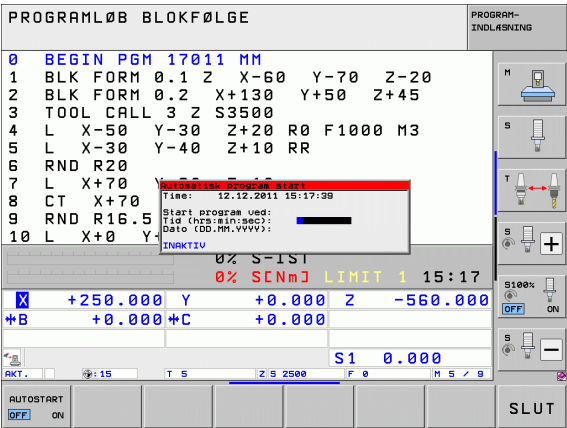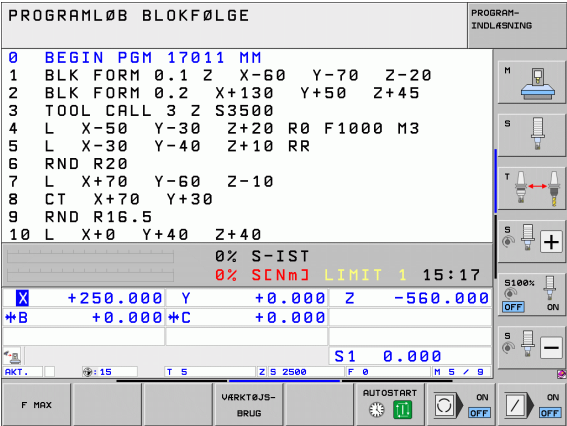

16.6 Overspringe blokke

Anvendelse

Blokke, som De har kendetegnet ved programmeringen med et "/"-tegn, kan De lade overspringe ved en program-test eller programafvikling:



- ▶ Program-blokke med "/"-tegn udføres eller testes ikke: Stil softkey på IND



- ▶ Udføre eller teste program-blokke med "/"-tegn: Stil softkey på UD



Denne funktion virker ikke for TOOL DEF-blokke.

Den sidst valgte indstilling bliver bibeholdt også efter en strømafbrydelse.

Slette "/"-tegnet

- ▶ I driftsart **program-indlagring/editering** vælges blokken, ved hvilken udblændingstegnet skal slettes



- ▶ Slet "/"-tegnet

16.7 Valgfrit programafviklings-stop

Anvendelse

TNC'en afbryder valgfrit programafviklingen ved blokke i hvilke en **M1** er programmeret. Hvis De anvender **M1** i driftsart programafvikling, så udkobler TNC'en evt. ikke spindlen og kølemidlet, vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



- ▶ Ikke afbryde programafvikling eller program-test ved blokke med **M1**: Stil softkey på UD



- ▶ Afbryde programafvikling eller program-test ved blokke med **M1**: Stil softkey på IND



M1 virker ikke i driftsart program-test.





17

MOD-funktioner



17.1 Vælg MOD-funktion

Med MOD-funktionerne kan De vælge yderligere displays og indlæsemuligheder. Hvilke MOD-funktioner der står til rådighed, er afhængig af den valgte driftsart.

Valg af MOD-funktioner

Vælg den driftsart, i hvilken De skal ændre MOD-funktionen.

MOD

- Vælg MOD-funktioner: Tryk tasten MOD. Billederne til højre viser typiske billedskærm-mener for program indlagring/ editering (billede til højre for oven), program-test (billedet til højre for neden) og i en maskin-driftsart (billedet på næste side).

Ændring af indstillinger



- Vælg MOD-funktion i den viste menu med piltasterne.

For at ændre en indstilling, står - afhængig af den valgte funktion - tre muligheder til rådighed:

- Indlæse talværdi direkte, f.eks. ved fastlæggelse af kørselsområde-begrænsning
- Ændre indstilling ved tryk på tasten ENT, f.eks. ved fastlæggelse af program-indlæsning
- Ændre indstilling med et udvalgsvindue. Hvis flere indstillingsmuligheder står til rådighed, kan De ved tryk på tasten GOTO indblænde et vindue, i hvilket alle indstillingsmuligheder er synlige på én gang. De vælger de ønskede indstillinger direkte med tryk på den tilhørende cifertaste (til venstre for dobbelpunktet), eller med piltasterne og og i tilslutning hertil bekræft med tasten ENT. Hvis De ikke vil ændre en indstilling, lukker De vinduet med tasten END.

Forlade MOD-funktioner

- Afslutte MOD-funktion: Tryk softkey SLUT eller tasten END

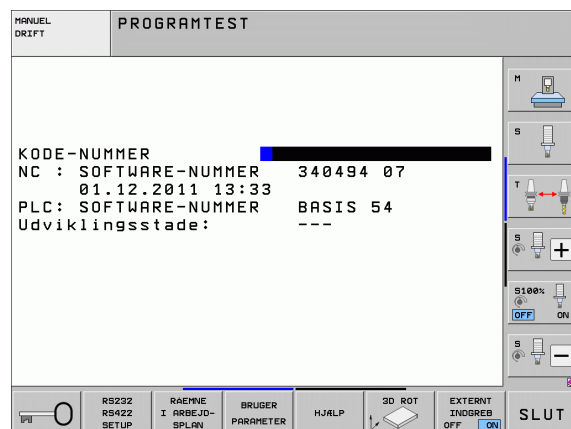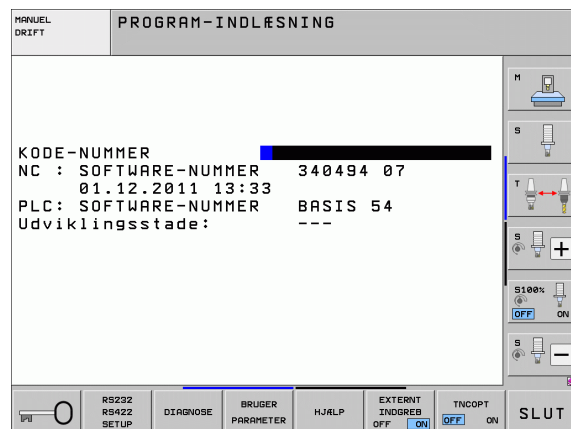

Oversigt over MOD-funktioner

Afhængig af den valgte driftsart står følgende funktioner til rådighed:

Program-indlagring/editering:


- Visning af forskellige software-numre
- Indlæse nøgletal
- Indretning af interface
- Evt. diagnosefunktioner
- Evt. maskinspecifikke brugerparametre
- Evt. vise HJÆLPE-filer
- Evt. vælg maskinkinematik
- Indlæsning af service-pakker
- Indstille tidszone
- Starte datamediekontrol
- Konfigurering af det trådløse håndhjul HR 550
- Licens-anvisninger
- Host computer-drift

Program-test:

- Visning af forskellige software-numre
- Indlæse nøgletal
- Indretning af datainterface
- Fremstille råemne i arbejdsrummet
- Evt. maskinspecifikke brugerparametre
- Evt. vise HJÆLPE-filer
- Evt. vælg maskinkinematik
- Evt. indstille 3D ROT-funktion
- Indstille tidszone
- Licens-anvisninger
- Host computer-drift

Alle øvrige driftsarter:

- Visning af forskellige software-numre
- Visning af kendetal for eksisterende optioner
- Vælg positions-visning
- Fastlægge måle-enhed (mm/tomme)
- Fastlægge programmerings-sprog for MDI
- Fastlægge akser for Akt.-positions-overtagelse
- Fastlægge kørselsområde-begrænsning
- Vise henføringspunkter
- Visning af driftstider
- Evt. vise HJÆLPE-filer
- Indstille tidszone
- Evt. vælg maskinkinematik
- Licens-anvisninger

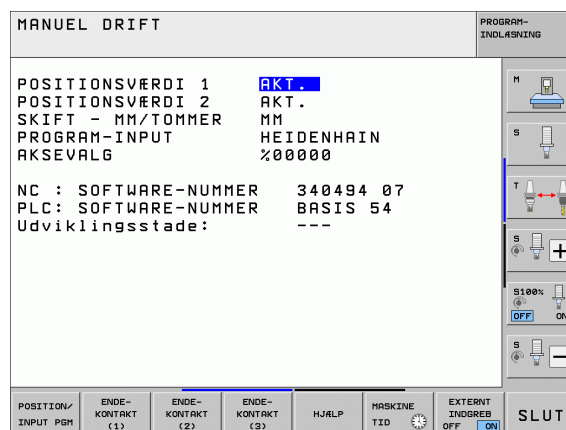

17.2 Software-numre

Anvendelse

Følgende software-numre står efter valg af MOD-funktioner på TNC-billedskærmen:

- **NC:** Nummeret på NC-softwaren (bliver styret af HEIDENHAIN)
- **PLC:** Nummer eller navn på PLC-softwaren (bliver styret af maskinfabrikanten)
- **Udviklingsstand (FCL=Feature Content Level):** Af den i styringen installerede udviklingsstand (se "Udviklingsstand (Upgrade-funktioner)" på side 9). TNC'en viser på programmeringsplads ---, at der ingen udviklingsstand bliver styret
- **DSP1** til **DSP3:** Nummeret på omdr.tal-regulerings-software (bliver styret af HEIDENHAIN)
- **ICTL1** og **ICTL3:** Nummeret på strømstyrings-software (bliver styret af HEIDENHAIN)



17.3 Indlæse nøgletal

Anvendelse

TNC'en kræver for følgende funktioner et nøgle-tal:

Funktion	Nøgle-tal
Vælg bruger-parameter og kopier original-fil	123
Konfigurere Ethernet-kort (ikke iTNC530 med Windows XP)	NET123
Frigive special-funktioner ved Q-parameter-programmering	555343

Yderligere kan De med nøgleordet **udgave** fremstille en fil, der indeholder alle aktuelle software-numre i Deres styring:

- ▶ Indlæs nøgleordet **udgave**, bekræft med tasten ENT
- ▶ TNC'en viser på billedskærmen alle aktuelle software-numre
- ▶ Afslutte udgaveoversigt: Tryk tasten END

Kopier original-fil

Forskellige filtyper er gemt i TNC'ens original-filer (Palette-filer, fri definerbar tabeller, skæredata-tabeller osv.). For at få en original-fil til rådighed på TNC-Partition, går De frem som følger:

- ▶ De indlæser Password 123, TNC'en og bekræfter med tasten ENT: De befinder Dem nu i bruger-parameter
- ▶ Trast MOD tasten, og TNC'en indblender forskellige informationer
- ▶ Tryk på Softkey UPDATE DATA, TNC'en indkobler menu for Software-Opdatering.
- ▶ Tryk på Softkey KOPI SAMPLE FILER, TNC'en kopierer alle tilgængelige original-filer i TNC-Partitionen. Bemærk, at TNC'en overskriver de af Dem ændrede original-filer (f.eks. Skæredata.Tabel)
- ▶ Tast to gange på tasten END, De befinder dem nu igen i udgangsbilledet



17.4 Indlægge service-pakke

Anvendelse



De skal ubetinget sætte Dem i forbindelse med maskinfabrikanten, før De installerer en service-pakke.

TNC'en udfører efter afslutningen af installations-forløbet en varmstart. Bring maskinen før indlægning af service-pakken i NØD-STOP-tilstand.

Hvis endnu ikke gennemført: Forbind netdrevet, fra hvilken De vil indspille service-pakken.

Med denne funktion kan De på enkel vis gennemføre en software-update på Deres TNC

- ▶ Vælg driftsart **program-indlagring/editering**
- ▶ Tryk tasten MOD
- ▶ Starte software-update: Tryk softkey "indlæg service-pakke", TNC'en viser et overblændingsvindue for valg af opdaterings-filer
- ▶ Med piltasterne vælger De biblioteket, i hvilket service-pakken er gemt. Tasten ENT slår den pågældende under-biblioteksstruktur op
- ▶ Vælg fil: Dobbelt-klik tasten ENT på det valgte bibliotek TNC'en skifter fra biblioteksvinduet til filvinduet
- ▶ Starte update-forløbet: Vælg filen med tasten ENT: TNC'en udpakker alle nødvendige filer og genstarter herefter styringen. Dette forløb kan vare nogle minutter



17.5 Indretning af datainterface

Anvendelse

For indretning af datainterface trykker De softkey RS 232- / RS 422 - INDRET. TNC'en viser en billedskærm-menu, i hvilken De indlæser følgende indstillinger:

Indrette RS-232-interface

Driftsart og baud-rates bliver for RS-232-interface'et indført til venstre i billedskærmen.

Indretning af RS-422-interface

Driftsart og baud-rates bliver for RS-422-interface'et indført til højre i billedskærmen.

Vælg DRIFTSART for eksternt udstyr



I driftsarten EXT kan De ikke bruge funktionerne "indlæsning af alle programmer", "indlæse tilbudt program" og "indlæse bibliotek"

MANUEL DRIFT		PROGRAM-INDLÆSNING	
DATAPORT RS232	DATAPORT RS422		
DRIFTART: FE1	DRIFTART: FE1		
BAUD RATE	BAUD RATE		
FE : 9600	FE : 9600		
EXT1 : 9600	EXT1 : 9600		
EXT2 : 9600	EXT2 : 9600		
LSV-2: 115200	LSV-2: 115200		
ANVISNING:			
PRINT :		UDVIDET 2	
PRINT-TEST :		Automatisk	
PGM MGT:			
Afhængige filer:			

RS232
RS422
SETUP

DIAGNOSE

BRUGER
PARAMETER

HJÆLP

EXTERN
INDGREB
OFF ON

TNC OPT
OFF ON

SLUT

Indstilling af BAUD-RATE

BAUD-RATE (dataoverførings-hastighed) kan vælges mellem 110 og 115.200 Baud.

Eksternt udstyr	Driftsart	Symbol
PC med HEIDENHAIN overførings-software TNCremoNT	FE1	
HEIDENHAIN diskette-enheder FE 401 B FE 401 fra prog.-nr. 230626-03	FE1 FE1	
Fremmed udstyr, som printer, læser, stanser, PC uden TNCremoNT	EXT1, EXT2	



Anvisning

Med denne funktion fastlægger De, hvortil data fra TNC'en skal overføres.

Anvendelser:

- Udlæsning af værdier med Q-parameter-funktion FN15
- Udlæsning af værdier med Q-parameter-funktion FN16

Af TNC-driftsarten afhænger, om funktionen PRINT eller PRINT-TEST skal benyttes:

TNC-driftsart	Overførings-funktion
Programafvikling enkeltblok	PRINT
Programafvikling blokfølge	PRINT
Program-test	PRINT-TEST

PRINT og PRINT-TEST kan De indstille som følger:

Funktion	Sti
Udlæsning af data over RS-232	RS232:\....
Udlæse data via RS-422	RS422:\....
Gemme data på TNC'ens harddisk	TNC:\....
Gemme data på en server, som er forbundet med TNC'en	servernavn:\....
Gemme data i biblioteket, i hvilket programmet med FN15/FN16 står	tom

Fil-navn:

Data	Driftsart	Fil-navn
Værdier med FN15	Programafvikling	%FN15RUN.A
Værdier med FN15	Program-test	%FN15SIM.A

Software for dataoverførsel

For overførsel af filer fra TNC'en og til TNC, skal De bruge HEIDENHAIN-software TNCremoNT for dataoverførsel. Med TNCremoNT kan De over det serielle interface eller over Ethernet-interface'et styre alle HEIDENHAIN-styringer.



Den aktuelle udgave af TNCremo NT kan De gratis downloade fra HEIDENHAIN filbase (www.heidenhain.de, <service og dokumentation>, <software>, <PC-software>, <TNCremo NT>).

System-forudsætninger for TNCremoNT:

- PC med 486 processor eller bedre
- Styresystem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MByte arbejdslager
- 5 MByte fri plads på Deres harddisk
- Et frit serielt interface eller opbinding til TCP/IP-netværk

Installation under Windows

- ▶ Start installations-programmet SETUP.EXE med fil-manager (Explorer)
- ▶ Følg anvisningerne for setup-programmet

Start af TNCremoNT med Windows

- ▶ De klikke på <Start>, <Program>, <HEIDENHAIN anvendelser>, <TNCremoNT>

Når De starter TNCremoNT første gang, forsøger TNCremoNT automatisk at fremstille en forbindelse til TNC'en.



Dataoverføring mellem TNC og TNCremoNT



De skal før overførsel af et program fra TNC'en til PC'en være ubetinget sikker på, at De også i TNC'en har gemt det i øjeblikket valgte program. TNC'en gemmer automatisk ændringer, når De skifter driftsarten på TNC'en eller hvis De med tasten PGM MGT vælger fil-styringen

Kontrollér, om TNC'en er tilsluttet til det rigtige serielle interface på Deres computer, hhv. til netværket.

Efter at De har startet TNCremoNT, ser De i den øverste del af hovedvinduet **1** alle filer, som er gemt i det aktive bibliotek. Med <fil>, <skifte mappe> kan De vælge et vilkårligt drev hhv. et andet bibliotek på Deres computer.

Når De vil styre dataoverføringen fra PC'en, så laver De forbindelsen på PC'en som følger:

- ▶ De vælger <fil>, <opret forbindelse>. TNCremoNT modtager nu fil- og biblioteks-strukturen fra TNC'en og viser disse i den nederste del af hovedvinduet **2**
- ▶ For at overføre en fil fra TNC'en til PC'en, vælger De filen i TNC-vinduet med et museklik og trækker den markerede fil med nedtrykket musetaste til PC-vinduet **1**
- ▶ For at overføre en fil fra PC'en til TNC'en, vælger De filen i PC-vinduet med et museklik og trækker den markerede fil med nedtrykket musetaste til TNC-vinduet **2**

Når De vil styre dataoverføringen fra TNC'en, så laver De forbindelsen på PC'en som følger:


- ▶ De vælger <Extras>, <TNCserver>. TNCremoNT starter så serverdriften og kan fra TNC'en modtage data, hhv. sende data til TNC'en
- ▶ De vælger på TNC'en funktionen for fil-styring med tasten PGM MGT (se "Dataoverføring til/fra et eksternt dataudstyr" på side 148) og overfører de ønskede filer

Afslutte TNCremoNT

De vælger menupunktet <fil>, <afslutte>



Vær også opmærksom på den kontextsensitive hjælpefunktion i TNCremoNT, i hvilken alle funktioner bliver forklaret. Kaldet sker med tasten F1.

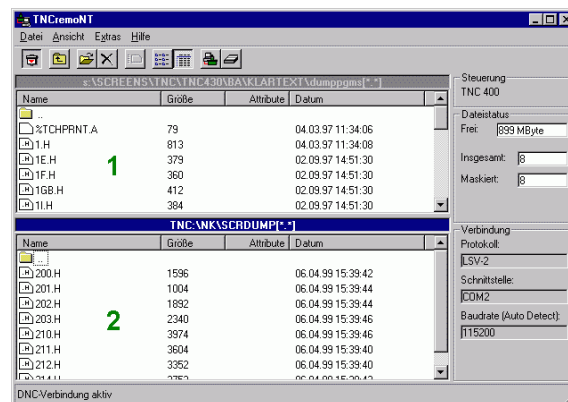

17.6 Ethernet-interface

Introduktion

TNC'en er standardmæssigt udrustet med et Ethernet-kort, for at integrere styringen som klient i Deres netværk. TNC'en overfører data over ethernet-kortet med

- **smb**-protokollen (**s**erver **m**essage **b**lock) for Windows-driftssystem, eller
- **TCP/IP**-protokol-familien (transmission Control Protocol/Internet Protocol) og ved hjælp af NFS (Network File System). TNC'en understøtter også NFS V3-protokollen, med hvilken der kan opnås højere dataoverføringsrater

Tilslutnings-muligheder


De kan integrere ethernet-kortet i TNC'en med RJ45-tilslutningen (X26, 100BaseTX) hhv. 10BaseT) opbinde i Deres netværk eller forbinde direkte med en PC. Tilslutningen er galvanisk adskilt fra styringselektronikken.

Ved 100BaseTX hhv. 10BaseT-stik anvender De et parsnoet kabel, for TNC'ens tilslutning til Deres netværk.



Den maksimale kabellængde mellem TNC og et knudepunkt er afhængig af kablets godhedsklasse, af kappen og af arten af netværket (100BaseTX eller 10BaseT).

Hvis De forbinder TNC'en direkte med en PC, skal De bruge krydset kabel.

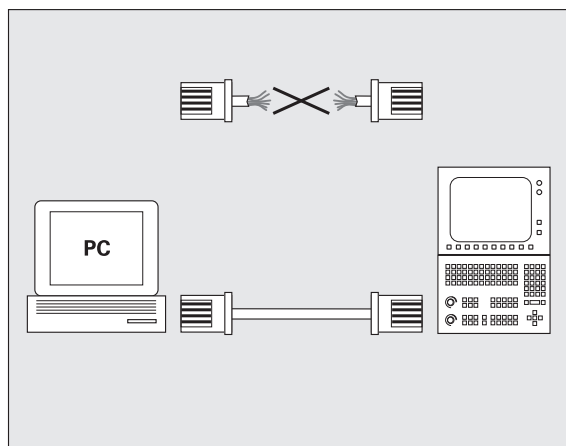

Forbinde iTNC'en direkte med en Windows PC




De kan uden større opbud og uden netværks-kendskab forbinde iTNC530 direkte med en PC, der er udrustet med et Ethernet-kort. Herfor skal De udelukkende gennemføre nogle indstillinger på TNC'en og de herfor passende indstillinger på PC'en.

Indstillinger på iTNC'en

- ▶ De forbinde iTNC'en (stikket X26) og PC'en med et krydset ethernet-kabel (handelsbetegnelse: Krydset patchkabel eller krydset STP-kabel)
- ▶ Tryk i driftsart program-indlagring/editering tasten MOD. Indlæs nøgletallet NET123, iTNC'en viser hovedbilledskærmen for netværk-konfigurering (se billedet øverst til højre)
- ▶ Tryk softkey DEFINE NET for indlæsning af generelle netværk-indstillinger (se billedet i midten til højre)
- ▶ De indlæser en vilkårlig netværk-adresse. Netværk-adressen sammensættes af fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks. **160.1.180.23**
- ▶ De vælger med piltasten til højre den næste spalte og indlæser subnet-masken. Subnet-masken sammensættes ligeledes af fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks. **255.255.0.0**
- ▶ Tryk tasten END, for at forlade de generelle netværk-indstillinger
- ▶ Tryk softkey DEFINE MOUNT for indlæsning af de PC-specifikke netværk-indstillinger (se billedet nederst til højre)
- ▶ De definerer PC-navnet og drevet på PC'en på hvilket De vil have adgang, begyndende med to skråstreger, f.eks. **\\PC3444\C**
- ▶ De vælger med piltasten til højre den næste spalte og indlæser navnet, med hvilket PC'en skal vises i iTNC'ens filstyring, f.eks. **PC3444:**
- ▶ De vælger med piltasten mod højre den næste spalte og indlæser filsystemet type **smb**
- ▶ De vælger med piltasten til højre den næste spalte og indlæser følgende informationer, som afhænger af PC.ens driftssystem:
ip=160.1.180.1, username=abcd, workgroup=SALES, password=uvw
- ▶ De afslutter netværks-konfigurationen: Dobbeltklik tasten END, iTNC'en genstarter automatisk



Parameteren **username**, **workgroup** og **password** behøver ikke at være angivet i alle Windows driftssystemer.

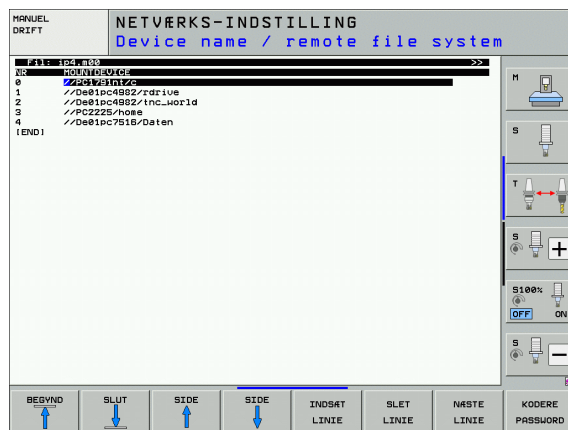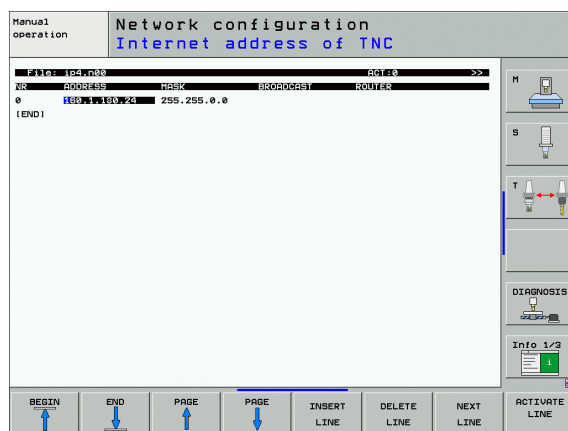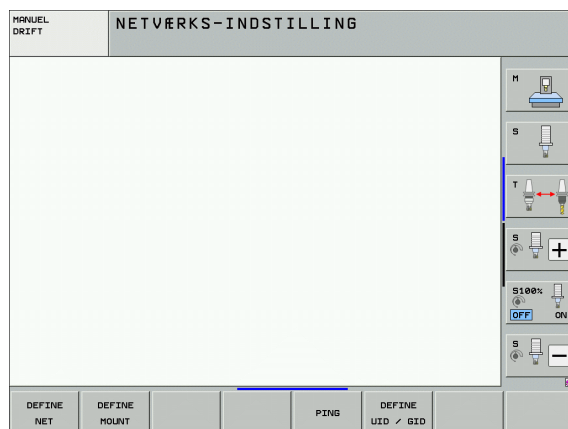

Indstillinger på en PC med Windows XP




Forudsætning:

Netværkskortet skal allerede være installeret i PC'en og funktionsklar.

Hvis PC'en, med hvilken De vil forbinde iTNC'en, allerede er opbundet med firmanetværket, skal De bibeholde PC-netværk-adressen og tilpasse netværk-adressen for TNC'en.

- ▶ De vælger netværksindstillingerne med <start>, <netværksforbindelser>
- ▶ Klik med den højre musetaste på symbolet <LAN-forbindelse> og herefter i den viste menu på <egenskaber>
- ▶ Dobbeltklik på <Internetprotokol (TCP/IP)> for at ændre IP-indstillingerne (se billedet øverst til højre)
- ▶ Hvis endnu ikke aktiv, vælger De optionen <Anvend følgende IP-adresse>
- ▶ Indlæs i indlæsefeltet <IP-adresse> den samme IP-adresse, som De har fastlagt i iTNC'en under de PC-specifikke netværk-indstillinger, f.eks. 160.1.180.1
- ▶ Indlæs i indlæsefeltet <Subnet Mask> 255.255.0.0
- ▶ Bekræft indstillingerne med <OK>
- ▶ De gemmer netværks-konfigurationen med <OK>, evt. skal De genstarte Windows

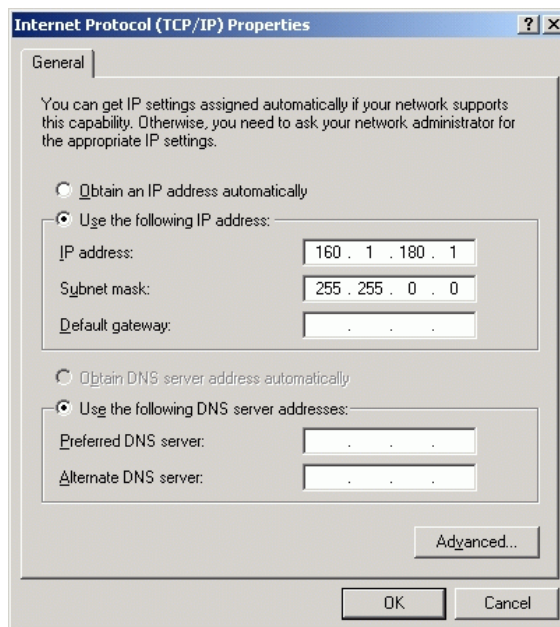

Konfigurere TNC'en




Konfigurering af to-processor-udgaven: Se "Netværk-indstillinger", side 729.

Lad konfigureringen af Deres TNC til et netværk udføre af specialister.

Vær opmærksom på, at TNC'en automatisk gennemfører en varmstart, hvis De ændrer IP-adressen for TNC'en.

- Tryk i driftsart program-indlagring/editering tasten MOD. De indlæser nøgletallet NET123, TNC'en viser hovedbilledskærmen for netværk-konfigurering

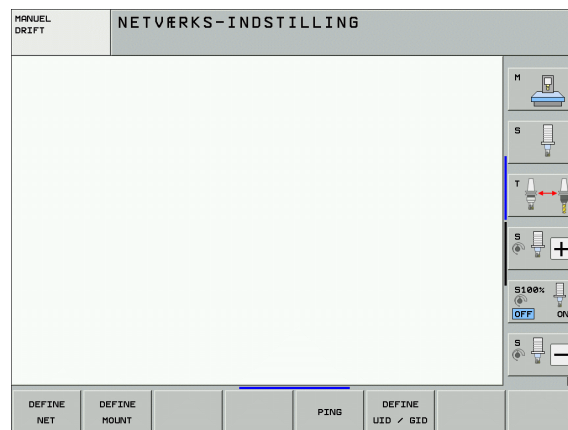



Generelle netværk-indstillinger

- Tryk softkey DEFINE NET for indlæsning af de generelle netværks-indstillinger. Fanen **computernavn** er aktiv:

Indstilling	Betydning
Primært interface	Navnet på Ethernet-interfacet, som skal integreres i Deres firmanetværk. Kun aktiv, hvis et optionelt andet Ethernetinterface står til rådighed styringshardwaren
Computernavn	Navnet, med hvilket TNC'en i Deres firmanetværk skal synliggøres
Host-fil	Kun nødvendig for specialanvendelser: Navnet på en fil, der er defineret i sammenhængen mellem IP-adressen og computernavnet


- De vælger fanen **interface** for indlæsning af interface-indstillinger:

Indstilling	Betydning
Interface-liste	Liste over de aktive Ethernet-interface. Vælg et af de oplyste interface (med musen eller med piltaster) - Knappen aktivere: Aktivere det valgte interface (X i spalte aktiv) - Knappen deaktivere: Deaktivere det valgte interface (- i spalte aktiv) - Knappen konfigurere: Åbne konfigureringsmenu
IP-forwarding	Denne funktion skal standardmæssigt være deaktiveret. Aktivér kun funktionen, når der skal være adgang til diagnoseformål fra extern med TNC'en til det optionelt eksisterende andet TNC Ethernet-interface. Aktiveres kun i forbindelse service

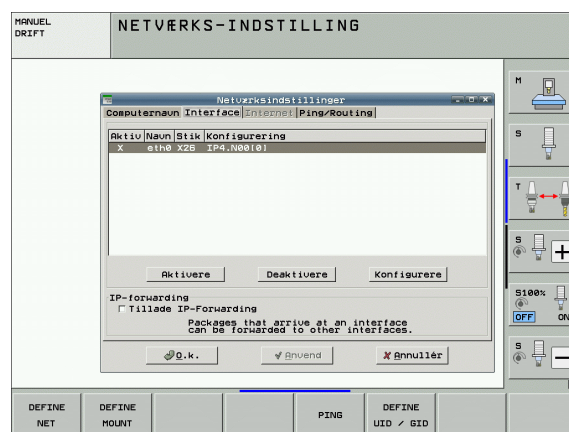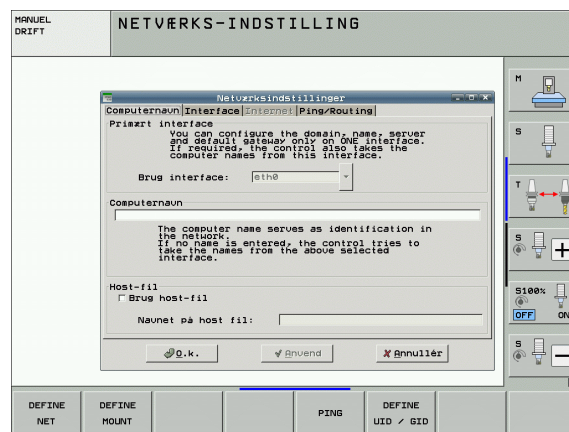

► De vælger knappen **konfigurere** for åbning af konfigureringsmenuer:

Indstilling	Betydning
Status	■ Interface aktiv: Forbindelsesstatus for det valgte Ethernet-interface ■ Navn: Navnet interfacet, som De netop konfigurerer ■ Stikforbindelse: Nummeret på stikforbindelsen for dette interface på styrings logikenhed
Profil	Her kan De fremstille en profil hhv. vælge, i blandt alle de synlige indstillinger i dette vindue. HEIDENHAIN stiller to standardprofiler til rådighed: ■ LAN-DHCP: Indstillinger for standard TNC Ethernet-interfacene, som skal kunne fungere i et standard-firmanetværk ■ MaskinNet: Indstillinger for det andet, optionale Ethernet-interface, for konfigurering af maskinnetværket Med de relevante knapper kan De gemme, indlæse og slette profilen
IP-adresse	■ Option Henføre IP-adresse automatisk: TNC'en skal henføre IP-adressen fra DHCP-serveren ■ Option indstille IP-Adresse manuelt: Definere IP-adresse og Subnet-Mask manuelt. indlæsning: Altid fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks. 160.1.180.20 og 255.255.0.0

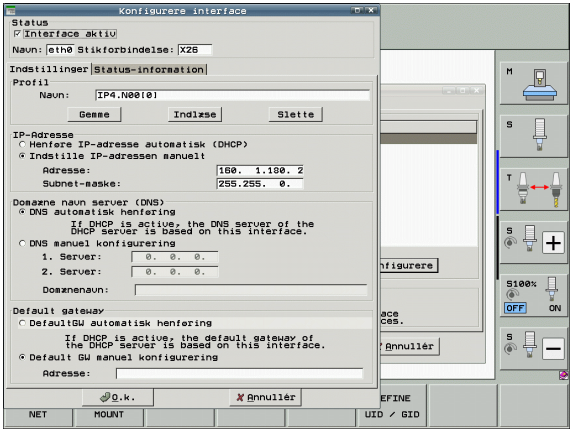


Indstilling	Betydning
Domæne navn server (DNS)	■ Option henføre DNS automatisk: TNC'en skal henføre IP-adressen for domæne navn på serveren automatisk ■ Option konfigurere DNS manuelt: Indlæse IP-adresse for serveren og domænenavn manuelt
Default gateway	■ Option henføre default GW automatisk: TNC'en skal henføre default-gateway automatisk ■ Option konfigurere default GW manuelt: Indlæse IP-adresse for default-gateways manuelt

- Overtage ændringer med knappen **OK** eller forkaste med knappen **afbryde**



- Fanen **internet** er momentant uden funktion.
- De vælger fanen **Ping/Routing** for indlæsning af Ping- og Routing-indstillinger:


Indstilling	Betydning
Ping	I indlæsefeltet adresse indlæs IP-nummeret, for hvilket De vil teste netværks-forbindelsen indlæsning: Fire talværdier adskilt med et punkt, f.eks. 160.1.180.20. Alternativt kan De også indlæse computernavnet, til hvilken De vil kontrollere forbindelsen ■ Knappen Start: Start kontrollen, TNC'en indblænder statusinformationer i Pingfeltet ■ Knappen Stop: afslut kontrol
Routing	For netværksspecialisten: Statusinformationer om driftssystemet for den aktuelle Routing ■ Knappen aktualisere: Aktualisere routing

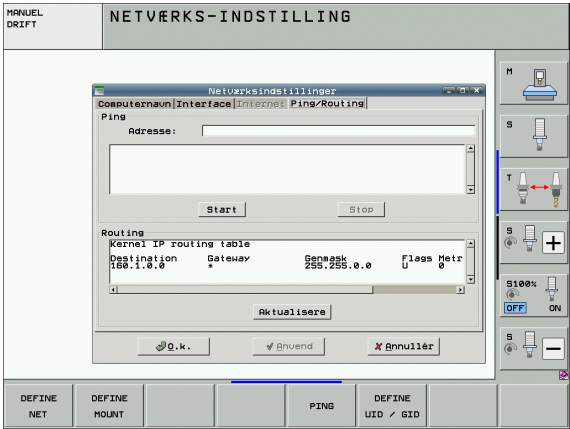

Apparatspecifikke netværks-indstillinger

- ▶ Tryk softkey DEFINE MOUNT for indlæsning af de apparatspecifikke netværks-indstillinger. De kan fastlægge vilkårligt mange netværk-indstillinger, dog kun styre maximalt 7 samtidigt

Indstilling	Betydning
MOUNTDEVICE	■ Opbinding med nfs: Navne på biblioteker der skal anmeldes. Disse bliver dannet gennem serverens netværksadresse, et kolon og navnet de biblioteker der skal oprettes. indlæsning: Fire talværdier adskilt med et punkt, spørg om værdien hos netværk-specialisten, f.eks. 160.1.13.4/PGM biblioteket i NFS-serveren, som De vil forbinde med TNC'en. Pas på ved store og små bogstaver ved stiangivelsen ■ Opbinding med smb: Indlæs netværksnavn og frigivenavnet for computeren, f.eks. \\PC1791NTC
MOUNTPOINT	Navnet, som TNC'en viser i fil-styringen, når TNC'en er forbundet med apparatet. Vær opmærksom på, at navnet skal ende med et kolon Maksimal længde = 8 tegn, specialtegn _ - \$ % & # er tilladt
FILSYSTEMTYPE	Filsystemtype. NFS: Network File System SMB: Server Message Block (Windows-Protokol)
OPTIONS ved FILESYSTEMTYPE =nfs	Angivelser uden tomme tegn, adskilt med et komma og skrevet efter hinanden. Pas på skrivning med store- / små bogstaver. RSIZE= : Pakkestørrelse for datamodtagelse i Byte Indlæseområde: 512 til 8 192 WSIZE= : Pakkestørrelse for dataafsendelse i Byte Indlæseområde: 512 til 8 192 TIMEO : Tiden i tiendedele-sekunden, efter at TNC'en gentager en af serveren ikke besvaret Remote Procedure Call Indlæseområde: 0 til 100 000. Hvis ingen indførelse følger, bliver standardværdien 7 anvendt. Anvend kun højere værdier, hvis TNC'en skal kommunikere med flere Router med serveren. Spørg om værdi hos netværk-specialisten SOFT= : Definition, om TNC'en skal gentage Remote Procedure Call så længe, indtil NFS-server svarer. Indføre soft: Remote Procedure Call gentages ikke ikke indføre soft: Remote Procedure Call gentages altid

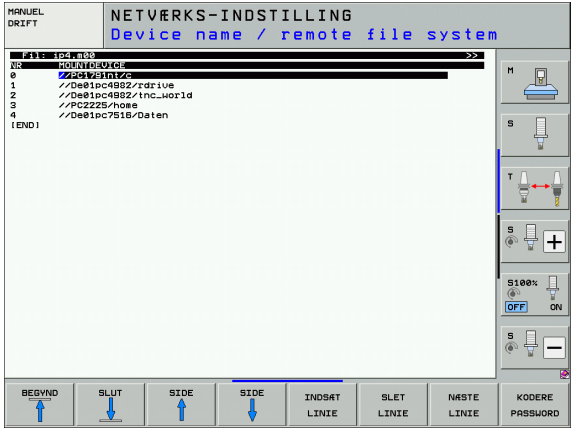

Indstilling	Betydning
OPTIONS ved FILESYSTEMTYPE =smb for direkte opbinding til Windows- netværker	Angivelser uden tomme tegn, adskilt med et komma og skrevet efter hinanden. Pas på skrivning med store- / små bogstaver. ip= : ip-adresse for PC'en, med hvilken TNC'en skal forbindes username : Brugernavn med hvilket TNC'en skal melde sig workgroup= : Arbejdsgruppe under hvilken TNC'en skal melde sig password : Password, med hvilket TNC'en skal melde sig (maksimalt 80 tegn)
AM	Definition, om TNC'en ved indkobling automatisk skal lade sig forbinde med netdrevet. 0: Ikke forbinde automatisk 1: Forbinde automatisk



Indførslen **brugernavn**, **workgroup** og **password** i spalten
OPTIONS kan evt. bortfalde med Windows 95- og
Windows 98-netværker.

Med softkey KODERE PASSWORD kan De kode det
under OPTIONS definerede password.



Definere netværk-identifikation

- Tryk softkey DEFINE UID / GID for indlæsning af netværks-identifikation


Indstilling	Betydning
TNC USER ID	Definition af, med hvilken bruger-identifikation slutbrugeren får adgang til filer i netværket. Spørg om værdi hos netværk-specialisten
OEM USER ID	Definition af, med hvilken bruger-identifikation maskinfabrikanten får adgang til filer i netværket. Spørg om værdi hos netværk-specialisten
TNC GROUP ID	Definition, med hvilken gruppe-identifikation De henter filer i netværket. Spørg om værdien hos netværk-specialisten. Gruppe-identifikation er ens for slutbruger og maskinfabrikant
UID for mount	Definition af, med hvilken bruger-identifikation anmeldeforløbet bliver udført. USER: Anmeldelsen sker med USER-identifikation ROOT: Anmeldelsen sker med identifikationen af ROOT-Users, værdi = 0

Teste netværks-forbindelser

- Tryk softkey PING
- I indlæsefeltet **HOST** indlæses internet-adressen for udstyret, for hvilket De vil teste netværks-forbindelsen
- Bekræft med tasten ENT. TNC'en sender datapakker så længe, indtil De med tasten END forlader testmonitoren

I linien **TRY** viser TNC'en antallet af datapakker, som blev afsendt til den i forvejen definerede modtager. Efter antallet afsendte datapakker viser TNC'en status:

Status-display	Betydning
HOST RESPOND	Modtager igen datapakke, forbindelsen i orden
TIMEOUT	Modtager ikke datapakken igen, kontrollér forbindelsen
CAN NOT ROUTE	Datapakken kunde ikke sendes, kontrollér internet-adresse for serveren og Routers på TNC'en

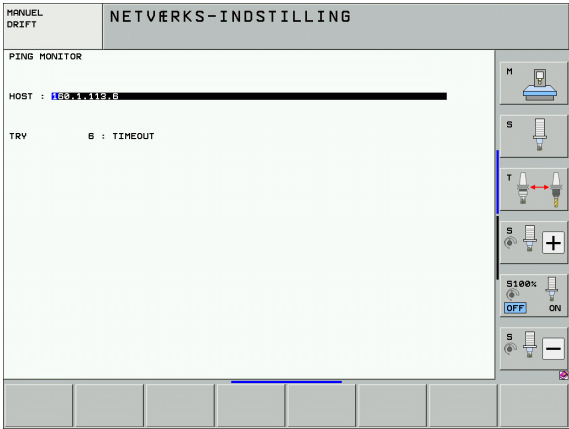

17.7 Konfigurere PGM MGT

Anvendelse

Med MOD-funktionen fastlægger De, hvilke biblioteker hhv. filer der skal vises af TNC en:

- Indstilling **PGM MGT**: Vælg ny muse-betjenbar fil-styring eller den gamle fil-styring
- Indstilling af **afhængige filer**: Definere, om afhængige filer skal vises eller ej. Indstilling **manuel** viser afhængige filer, indstilling **automatisk** viser ikke afhængige filer



Yderligere informationer: Se "Arbejde med fil-styringen", side 127.

Ændre indstilling PGM MGT

- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten MOD
- ▶ Tryk softkey INDRET RS232 RS422
- ▶ Vælg indstilling PGM MGT: Flyt det lyse felt med pil-tasten til indstilling **PGM MGT**, skift med tasten ENT mellem **udvidet 2** og **udvidet 1**

Den nye fil-styring (indstilling **Udvidet 2**) tilbyder følgende fordele:

- Komplet muse-betjening ud over tastebetjeningen er mulig
- Sorteringsfunktion til rådighed
- Tekstindlæsning synkroniserer det lyse felt til det næste mulige filnavn
- Favorit-styring
- Konfigurationsmulighed for informationen der skal vises
- Datoformat indstillelig
- Vinduesstørrelse kan indstilles fleksibelt
- Hurtig betjening ved anvendelse af Shortcuts er mulig

Afhængige filer

Afhængige filer har yderligere som filkendetegn endelsen **.SEC.DEP** (**SEC**tion = eng. inddeling, **DEP**endent = eng. afhængig). Følgende forskellige typer står til rådighed:

- **.H.SEC.DEP**
Filer med endelsen **.SEC.DEP** genererer TNC'en, hvis De arbejder med inddelingsfunktionen. I filen står informationer, som TNC'en behøver, for at springe hurtigere fra et inddelingspunkt til det næste.
- **.T.DEP**: Værktøjs-indsatsfil for enkelte klartext-dialog-programmer (se "Værktøjs-brugstest" på side 200)
- **.P.T.DEP**: Værktøjs-indsatsfil for en komplet palette
Filer med endelsen **.P.T.DEP** generer TNC'en, når De i en programafviklings-driftsart gennemfører værktøjs-brugstesten (se "Værktøjs-brugstest" på side 200) for en paletteindføring i den aktive palette-fil. I denne fil er så summen af alle værktøjs-brugstider opført, altså brugstiden for alle værktøjer, som De anvender indenfor paletten
- **.H.AFC.DEP**: Fil, i hvilken TNC'en gemmer styringsparameteren for den adaptive tilspændingsregulering AFC (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)" på side 434)
- **.H.AFC2.DEP**: Fil, i hvilken TNC'en gemmer statistiske data for den adaptive tilspændingsregulering AFC (se "Adaptiv tilspændingsregulering AFC (software-option)" på side 434)

Ændre MOD-indstilling for afhængige filer

- ▶ Vælg fil-styring i driftsart program-indlagring/editering: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten MOD
- ▶ Vælg indstilling afhængige filer: Flyt det lyse felt med piltasten til indstilling **afhængige filer**, med tasten ENT skiftes mellem **AUTOMATISK** og **MANUEL**



Afhængige filer er kun synlige i fil-styring, når De har valgt indstillingen MANUEL.

Eksisterer for en fil afhængige filer, så viser TNC'en i status-spalten i fil-styringen et **+**-tegn (kun når **afhængige filer** er sat på **AUTOMATISK**).



17.8 Maskinspecifikke brugerparametre

Anvendelse

For at muliggøre indstillingen af maskinspecifikke funktioner for brugeren, kan maskinfabrikanten definere indtil 16 maskin-parametre som bruger-parametre.



Denne funktion står ikke til rådighed i alle TNC'er. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.



17.9 Fremstille råemne i arbejdsrummet


Anvendelse

I driftsart program-test kan De grafisk kontrollere positionen af råemnet i maskinens arbejdsrum og aktivere arbejdsrum-overvågning i driftsart program-test.

TNC'en fremstiller en transparent kasse som arbejdsrum, hvis mål er opført i tabellen **kørselsområde** (standardfarve: Grøn). Målene for arbejdsrummet tager TNC'en fra maskin-parametrene for det aktive kørselsområde. Da kørselsområdet er defineret i referencesystemet for maskinen, svarer nulpunktet for kassen til maskin-nulpunktet. Placeringen af maskin-nulpunktet i kassen kan De få vist ved tryk på softkey M91 (2. Softkey-liste) (standardfarve: Hvid).

En yderligere transparent kasse fremstiller råemnet, hvis størrelse er opført i tabellen **BLK FORM** (standardfarve: Blå). Størrelsen overtager TNC'en fra råemne-definitionen for det valgte program. Råemne-kassen definerer indlæse-koordinatsystemet, hvis nulpunkt ligger indenfor kørselsområde-kassen. Placeringen af det aktive nulpunktet indenfor kørselsområdet kan De få vist ved tryk på softkey'en "vis emne-nulpunkt" (2. Softkey-liste).

Hvor råemnet befinder sig indenfor arbejdsrummet er normalt uvigtigt for program-testen. Hvis de alligevel tester programmer, som indeholder kørselsbevægelser med M91 eller M92, skal De forskyde råemnet "grafisk" sådan, at der ikke optræder konturbeskadigelser. Hertil benytter De de i den efterfølgende tabel opførte softkeys.

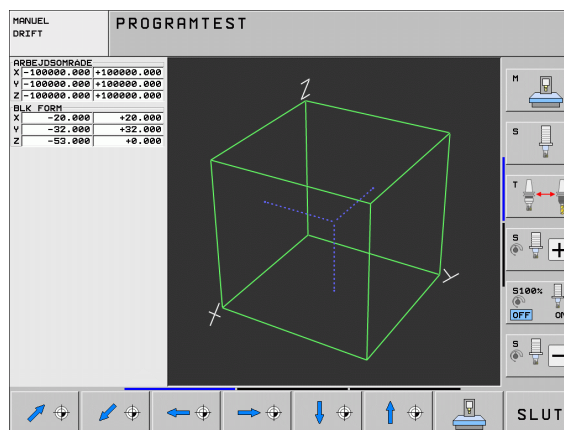

Hvis De vil gennemføre en grafisk kollisionstest (software-option), skal De evt. forskyde henføningspunkt grafisk således, at der ikke optræder nogen kollisionsadvarsler.

Med softkey "vis emne-nulpunkt i arbejdsrummet" kan De lade placeringen af råemnet vise i maskin-koordinatsystemet. På disse koordinater skal De så placere Deres emne på maskinbordet, for ved afviklingen at have de samme forhold som ved kollisionstesten.



Herudover kan De også aktivere arbejdsrum-overvågning for driftsart program-test, for at teste programmet med det aktuelle henf.punkt og det aktive kørselsområde (se efterfølgende tabel, sidste linie).

Funktion	Softkey
Forskyd råemne mod venstre	
Forskyd råemne mod højre	
Forskyde råemne fremad	
Forskyde råemne bagud	
Forskyde råemne opad	
Forskyde råemne nedad	
Viser råemnet i forhold til det satte referencepunkt: TNC'en overfører det aktive henføringspunkt (Preset) og de aktive endepositionskontakter fra maskinbetjeningsart i program-test	
Vis det totale kørselsområde henført til det fremstillede råemne	
Visning af maskin-nulpunkt i arbejdsområdet	
Vi en af maskinfabrikanten fastlagt position (f.eks. værktøjs-skiftepunkt) i arbejdsrummet	
Visning af emne-nulpunkt i arbejdsområde	
Arbejdsrum-overvågning ved program-test indkoble (INDE)/ udkoble (UDE)	



Dreje hele fremstillingen

I den tredje softkey-liste sår funktioner til rådighed, med hvilke De kan dreje og kipe hele fremstillingen:

Funktion	Softkeys	
Dreje fremstilling vertikalt		
Kippe fremstilling horisontalt		



17.10 Vælg positions-visning

Anvendelse

Ved manuel drift og programafviklings-driftsarter kan De påvirke visningen af koordinater:

Billedet til højre viser forskellige positioner af værktøjet


- 1 Udgangsposition
- 2 Mål-position for værktøjet
- 3 Emne-nulpunkt
- 4 Emne-nulpunkt

For positions-visningen på TNC'en kan De vælge følgende koordinater:

Funktion	Display
Akt.-position; den øjeblikkelige værktøjs-position	AKT.
Reference-position; Akt.-position henført til maskin-nulpunktet	REF
Slæbefejl; forskellen mellem Soll og Akt.-position	SLÆBF.
Soll-Position; den af TNC'en aktuelle forudgivne værdi	SOLL
Restvejen til den programmerede position i maskin-koordinatsystemet; Forskellen mellem Akt.- og mål-position	RESTVEJ
Restvejen til den programmerede position i det aktive (evt. transformerede) koordinatsystemet; Forskellen mellem Akt.- og mål-position	RW-3D
Kørselsveje, som blev udført med funktionen håndhjuls-overløjring (M118) (Kun positions-visning 2)	M118

Med MOD-funktion positions-visning 1 vælger De positions-visning i status-display.

Med MOD-funktion positions-visning 2 vælger De positions-visning i det yderligere status-display.

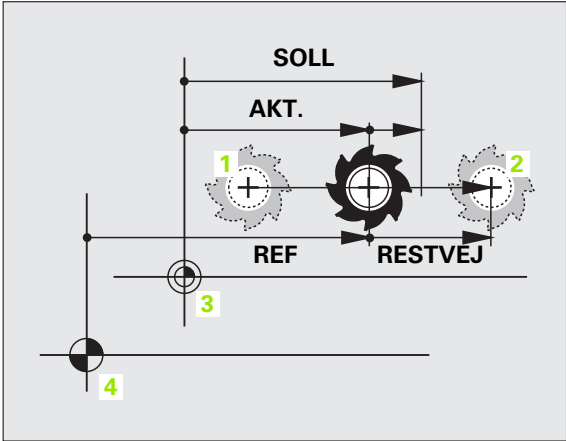

17.11 Vælge målesystem

Anvendelse

Med denne MOD-funktion fastlægger De, om TNC'en skal vise koordinaterne i mm eller tommer.

- Metriske målesystem: f.eks. $X = 15.789$ (tomme) MOD-funktion skift mm/tomme = mm. Visning med 3 cifre efter kommaet.
- Tomme-system: f.eks. $X = 0,6216$ (tomme) MOD-funktion skift mm/tomme = tomme. Visning med 4 cifre efter kommaet

Hvis De har Tomme-visning aktiv, viser TNC'en også tilspændingen i tomme/min. I et tomme-program skal De indlæse tilspændingen med en faktor 10 større.



17.12 Vælg programmeringssprog for \$MDI

Anvendelse

Med MOD-funktionen program-indlæsning omskifter De programmeringen af filen \$MDI:

- \$MDI.H programmering i klartext-dialog:
Program-indlæsning: HEIDENHAIN
- \$MDI.I programmering ifølge DIN/ISO:
Program-indlæsning: ISO



17.13 Aksevalg for L-blok-generering

Anvendelse

I indlæse-feltet for valg af akse fastlægger De, hvilke koordinater for den aktuelle værktøjs-position der i en **G01**-blok bliver overtaget. Genereringen af en separat **L**-blok sker med tasten "overtage Akt-position". Udvalget af akser sker som ved maskin-parametre bit-orienteret:

Aksevalg %11111: X, Y, Z, IV., V. akser overtages

Aksevalg %01111: X, Y, Z, IV. akser overtages

Aksevalg %00111: X, Y, Z akser overtages

Aksevalg %00011: X, Y akser overtages

Aksevalg %00001: X akse overtages



17.14 Indlæsning af kørselsområde-begrænsninger, nulpunkt-visning

Anvendelse

Indenfor det maximale kørselsområde kan De begrænse den reelt brugbare kørselsstrækning for koordinataksene.

Anvendelseseksempel: Sikre et deleapparat mod kollision

Det maximale kørselsområde er begrænset med software-ende-kontakt. Den reelt brugbare kørselsvej bliver indskrænket med MOD-funktionen KØRSELSOMRÅDE: Herfor indlæser De maksimalværdier i positiv og negativ retning af akserne henført til maskin-nulpunktet. Hvis Deres maskine råder over flere kørselsområder, kan De indstille begrænsningen for hvert kørselsområde separat (softkey KØRSELSOMRÅDE (1) til KØRSELSOMRÅDE (3)).

Arbejde uden kørselsområde-begrænsning

For koordinataksene, som skal køres uden kørselsområde-begrænsning, indlæser De den maximale kørselsstrækning for TNC'en (+/- 9 9999 mm) som KØRSELSOMRÅDE.

Fremskaffelse og indlæsning af maximalt kørselsområde



- ▶ Vælg positions-visning REF
- ▶ Kør til de ønskede positive og negative ende-positioner for X-, Y- og Z-akserne
- ▶ Notér værdierne med fortegn
- ▶ Vælg MOD-funktionen: Tryk taste MOD
 - ▶ Indlæs kørselsområde-begrænsning: Tryk softkey KØRSELSOMRÅDE. Indlæs de noterede værdier for akserne som begrænsninger
 - ▶ Forlade MOD-funktion: Tryk softkey ENDE

ENDE-KONTAKT



Aktive værktøjs-radiuskorrekturer bliver ved kørselsområde-begrænsning ikke tilgodeset.

Der tages hensyn til kørselsområde-begrænsning og software-ende-kontakt, efter at reference-punkter er overkørt.

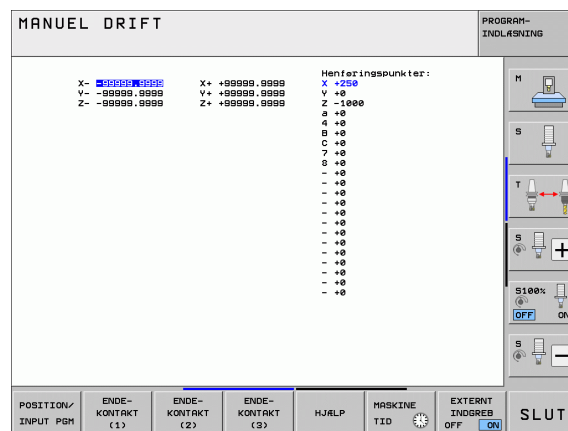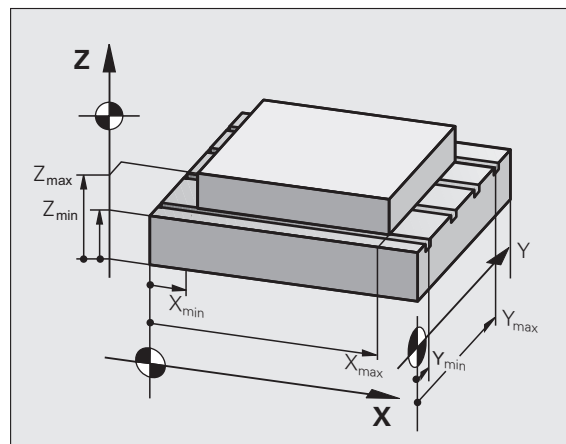

Henføringsspunkt-visning

De viste værdier øverst til højre på billedskærmen definerer det øjeblikkelige aktive henføringsspunkt. Henføringsspunktet kan fastlægges manuelt eller være aktiveret af preset-tabellen. De kan ikke ændre henføringsspunktet i billedskærm-menuen.



De viste værdier er afhængig af Deres maskin-konfiguration.



17.15 Vise HJÆLP-filer

Anvendelse

HJÆLP-filer skal hjælpe brugeren i situationer, i hvilke fastlagte handlingsmåder, f.eks. frikørsel af maskinen efter en strømafbrydelse, er nødvendige. Også hjælpe-funktioner kan dokumenteres i en HJÆLP-fil. Billedet til højre viser displayet af en HJÆLP-fil.




HJÆLP-filer er ikke til rådighed i alle maskiner. Nærmere informationer kan fås hos maskinfabrikanten.

Valg af HJÆLP-FILER

- Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
 - Vælg den sidst aktive HJÆLP-fil: Tryk softkey HJÆLP
 - Om nødvendigt, kald fil styring (taste PGM MGT) og vælg andre hjælpe-filer

HJÆLP

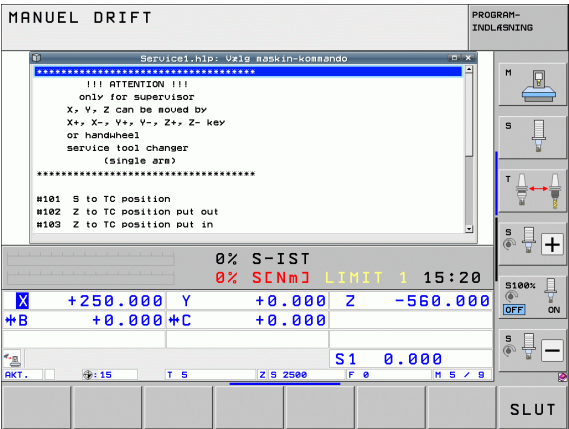

17.16 Vise driftstider

Anvendelse


Med softkey MASKIN TID kan De få vist forskellige driftstider:

Driftstid	Betydning
Styring ind	Styringens driftstid siden idriftssættelsen
Maskine ind	Driftstiden af maskinen siden idriftsættelsen
Programafvikling	Driftstiden for den styrede drift siden idriftsættelsen



Maskinfabrikanten kan lade yderligere tider vise. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

På nederste del af billedskærmen kan De indlæse et nøgletal, med hvilket TNC'en nulstiller de viste tider. Hvilke tider TNC'en præcist nulstiller, fastlægger maskinfabrikanten, vær opmærksom på maskinhåndbogen!

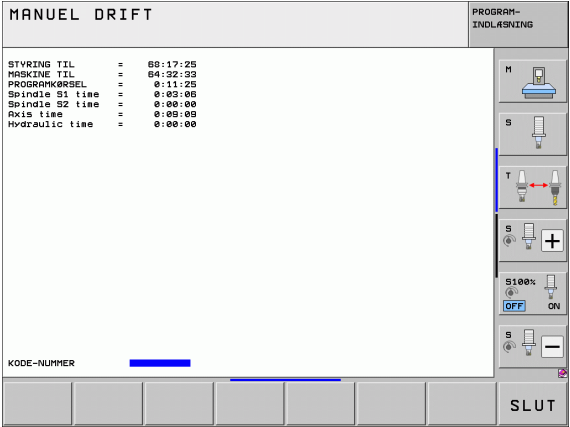

17.17 Teste datamedie

Anvendelse

Med softkey TESTE FILSYSTEM kan De for TNC- og PLC-partition gennemføre en harddisktest med automatisk reparation.



Systempartitionen for TNC'en bliver automatisk kontrolleret ved hver opstart af styringen. Fejl på systempartition melder TNC'en med en tilsvarende fejl.

Gennemføre datamedietest



Pas på kollisionsfare!

Før De starter datamedie-testen, skal maskinen bringes i NØDSTOP tilstand. TNC'en gennemfører før testen en opstart af softwaren!

► Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD



► Vælg diagnosefunktion: Tryk softkey DIAGNOSE

► Starte datamedietest: Tryk softkey TESTE FILSYSTEM

► Start testen ved endnu engang at bekræfte med softkey JA: Funktionen afslutter TNC-softwaren og starter med datamedietesten. Testen kan kræve nogen tid, afhængig af antal og størrelse af filerne, som De har gemt på harddisken

► Ved enden af testforløbet indblænder TNC'en et vindue med resultatet af testen. TNC'en skriver yderligere også resultatet i styrings-logbogen

► Genstart TNC-software: Tryk tasten ENT

17.18 Indstille systemtid

Anvendelse

Med softkey INDSTILLE DATO/ KLOKKEN kan De indstille tidszonen, dato og system-klokkeslæt.

Foretage indstillinger



Hvis De omstiller tidszone, dato eller systemtid, så er en genstart af TNC'en nødvendig. TNC'en afgiver i dette tilfælde ved lukning af vinduet en advarsel.

► Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD

► Skift af softkey-lister

INDSTIL
DATO/
TID

► Vise tidszone vindue: Tryk softkey INDSTILLE TIDSZONE


► I højre del vælges pr. muse-klik tidszonen, i hvilken De befinder Dem

► I venstre område af overblændingsvinduet indstilles pr. muse-klik året, måneden og dagen

► Om ønsket indstilles klokken pr. talindlæsning

► Gemme indstilling: Klik på knappen **OK**

► Annullere ændringer og afbryde dialog: Klik på knappen **Afbryde**

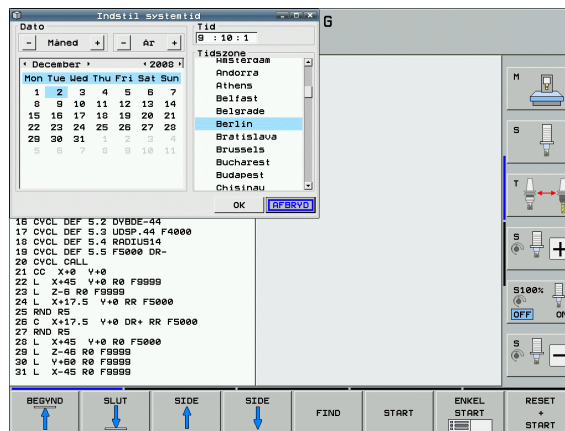

17.19 Teleservice

Anvendelse



Funktionerne for teleservice bliver af maskinfabrikanten frigivet og fastlagt. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

TNC'en stiller to softkeys til rådighed for teleservice, for at to forskellige servicesteder kan indrettes.

TNC'en tilbyder muligheden, for at kunne gennemføre teleservice. Herfor skal Deres TNC være udrustet med et Ethernet-kort, med hvilket De kan opnå en højere dataoverførings-hastighed end over det serielle interface RS-232-C.

Med HEIDENHAIN TeleService-software, så kan maskinfabrikanten for diagnoseårsager lave en forbindelse via et ISDN- modem til TNC'en. Følgende funktioner står til rådighed:


- Online-billedskærmoverføring
- Udspørge om maskinens tilstand
- Overførsel af filer
- Fjernstyring af TNC

Teleservice kalde/afslutte

- Vælg vilkårlige maskindriftsarter
- Vælg MOD-funktion: Tryk tasten MOD



- Opbygge en forbindelse til et servicested: Softkey SERVICE hhv. SUPPORT stilles på IND. TNC'en afslutter automatisk forbindelsen, når der efter en af maskinfabrikanten fastlagt tid (standard: 15 min) ingen dataoverførsel har fundet sted
- Opbygge forbindelse til serviceafd.: Stil softkey SERVICE hhv. SUPPORT på UD. TNC'en afbryder forbindelsen efter ca. et minut

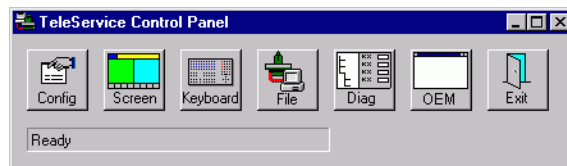

17.20 Ekstern adgang

Anvendelse



Maskinfabrikanten kan konfigurere de eksterne adgangsmuligheder over LSV-2 interfacet. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med softkey'en EXTERNT ADGANG kan De med LSV-2 interface frigive eller spærre adgange.

Med en indføring i konfigurationsfilen TNC.SYS kan De et bibliotek inklusiv forhåndenværende underbiblioteker beskytte med et password. Ved en adgang over LSV-2 interface efter dataerne fra dette bibliotek bliver der krævet et password. Fastlæg i konfigurationsfilen TNC.SYS stien og password'et for de eksterne adgang.



Filen TNC.SYS skal være gemt i rod-biblioteket TNC:\ .
Hvis De kun angiver én indførsel for password'et, bliver hele drevet TNC:\ beskyttet.
Anvend til dataoverførslen den aktualiserede udgave af HEIDENHAIN-software TNCremo eller TNCremoNT.

Indførsler i TNC.SYS	Betydning
REMOTE.PERMISSION=	Tillade LSV-2-adgang kun for en defineret computer. Definere liste over computernavne
REMOTE.TNCPASSWORD=	Password for LSV-2 adgang
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=	Stien der skal beskyttes



Eksempel på TNC.SYS**REMOTE.PERMISSION=PC2225;PC3547****REMOTE.TNCPASSWORD=KR1402****REMOTE.TNCPRIVATEPATH=TNC:\RK****Externe adgang tillade/spærre**

- ▶ Vælg vilkårlige maskindriftsarter
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten MOD



- ▶ Tillad forbindelse til TNC'en: Stil softkey EXTERN ADGANG på IND. TNC'en tillader adgang til data over LSV-2 interface. Ved en adgang til et bibliotek, som blev angivet i konfigurationsfilen TNC.SYS, bliver password'et krævet
- ▶ Spærre forbindelsen til TNC'en: Stil softkey EXTERN ADGANG på UD. TNC'en spærre adgangen med LSV-2 interfacet



17.21 Host computer-drift

Anvendelse



Maskinproducenten definerer forvaltning og funktionalitet af Host computer-drift. Vær opmærksom på maskinhåndbogen!

Med Softkey HOST COMPUTER-DRIFT overgiver De kommandoen til en ekstern Host computer, f.eks. for at overfører data til styringen.

Externe adgang tillade/spærre

- ▶ Vælg driftsart **Program-indlagring/editering** eller **Program-Test**
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk tasten MOD
- ▶ Videreksifte softkey-lister



- ▶ Aktiver Host computer-drift: TNC'en viser en tom billedeskærm
- ▶ Afslut Host computer-drift: Tryk softkey END



Vær opmærksom på, at maskinproducenten kan fastlægge, at De ikke manuelt kan afslutte en Host computer-drift. Bemærk maskinhåndbogen.

Vær opmærksom på, at maskinproducenten kan fastlægge, at Host computer-drift også ekstern er automatisk aktiverbar. Bemærk maskinhåndbogen.



17.22 Konfigurere trådløst håndhjul HR 550 FS

Anvendelse

Med softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL kan De konfigurere det trådløse håndhjul HR 550 FS. Følgende funktioner står til rådighed:


- Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder
- Indstille radiokanal
- Analyse af frekvens-spektrret for bestemmelse den bedst mulige radiokanal
- Indstille sendestyrken
- Statistiske informationer om overførselskvaliteten

Tilordne håndhjul til en bestemt håndhjulsholder

- ▶ Vær sikker på, at håndhjulsholderen er forbundet med styringshardwaren
- ▶ Læg det trådløse håndhjul, som De vil tilordne håndhjulsholderen, i håndhjulsholderen
- ▶ Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- ▶ Skift af softkey-lister

INDSTILLE
ELEKTR.
HÅNDHJUL

- ▶ Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL
- ▶ Klik på knappen **Tilslut HR**: TNC'en gemmer serienummeret på indlagte trådløse håndhjul og viser dette i konfigureringsvinduet til venstre for knappen **Tilslut HR**
- ▶ Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk kontakten **SLUT**

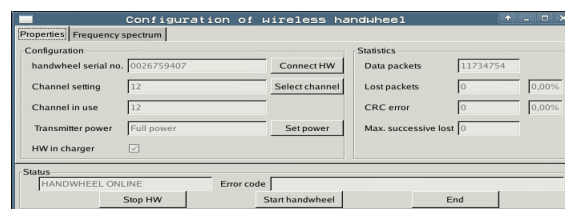



Indstille radiokanalen

Ved automatisk start af det trådløse håndhjul forsøger TNC'en at vælge radiokanalen, der giver det bedste radiosignal. Hvis De selv vil indstille radiokanalen, går De frem som følger:

- Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- Skift af softkey-lister

INDSTILLE
ELEKTR.
HÅNDHJUL

- Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL
- Vælg med muse-klik fanen **Frekvens-spektrum**
- Klik på knappen **stands HR**: TNC'en standser forbindelsen til det trådløse håndhjul og fremskaffer det aktuelle frekvens-spektrum for alle 16 kanaler der er til rådighed
- Mærk kanalnummeret på kanalen, der udviser den mindste radiotrafik (mindste bjælker)
- Med kontakten **Start håndhjul** aktiveres det trådløse håndhjul igen
- Vælg med muse-klik fanen **egenskaber**
- Klik på knappen **vælg kanal**: TNC'en indblænder alle kanalnumre der er til rådighed. De vælger med musen kanalnummeret, der for TNC'en har vist den mindste radiotrafik
- Gem konfigurationen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

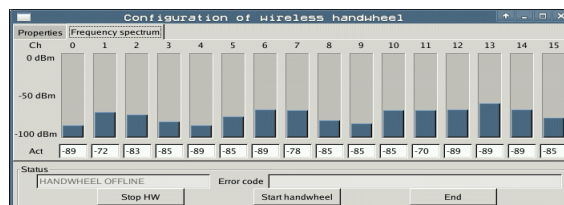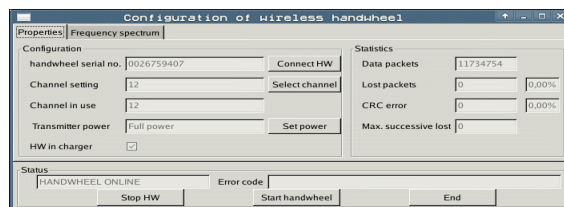

Indstille sendestyrken



Vær opmærksom på, at ved en reducere af sendestyrken aftager også rækkevidden af det trådløse håndhjul.

- Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- Skift af softkey-lister

INDSTILLE
ELEKTR.
HÅNDHJUL

- Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL
- Klik på knappen **indstil sendestyrke**: TNC'en indblænder de tre sendestyrker der er til rådighed. De vælger den ønskede indstilling med musen
- Gem konfigureringen og forlad konfigurationsmenuen: Tryk knappen **SLUT**

Statistik

Under **statistik** viser TNC'en informationer om overførselskvaliteten.

Det trådløse håndhjul reagerer ved en begrænset modtagekvalitet, som en problemfri, sikker stop af aksens ikke mere kan garanteres, med en NØD-STOP-reaktion.

Henvielse til en begrænset modtagekvalitet giver den viste værdi **Max. følge mistet**. Viser TNC'en ved normal drift af det trådløse håndhjul, indenfor den ønskede anvendelsesradius her gentaget værdier større end 2, så består den forhøjede fare for en uønsket forbindelsesafbrydelse. Afhjælpning kan her være forhøjelse af sendestyrken, men også et kanalskift til en mindre frekventeret kanal.



De forsøger i sådanne tilfælde at forbedre overførselskvaliteten med valg af en anden kanal (se "Indstille radiokanalen" på side 689) eller at forhøje sendestyrken (se "Indstille sendestyrken" på side 690).

Statistik-dataerne kan De lade vise som følger:

- Vælg MOD-funktion: Tryk taste MOD
- Skift af softkey-lister

INDSTILLE
ELEKTR.
HÅNDHJUL

- Vælg konfigurationsmenuen for trådløst håndhjul: Tryk softkey INDRETTE TRÅDLØST HÅNDHJUL: TNC'en viser konfigurationsmenuen med statistik -dataerne

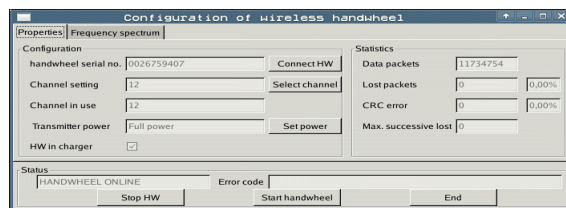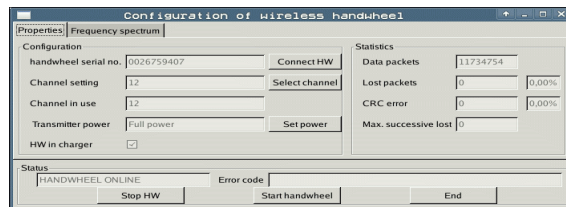

e editieren

F1	Vc2	F2
0,016	55	0,020
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,025	45	0,030
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,016	55	0,020
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,016	55	0,020
0,016	55	0,250
0,200	130	0,020
0,016	55	0,020
0,016	55	0,250
0,200	130	0,020
0,040	45	0,020
0,040	35	0,020
0,040	100	0,020
0,040	35	0,020
0,040	25	0,020

18

Tabeller og oversigter



18.1 Generelle brugerparametre

Generelle brugerparametre er maskinparametre, hvis forhold har indflydelse på TNC'en.

Typiske brugerparametre er f.eks.

- Dialogsproget
- Interface-forhold
- Kørselshastigheder
- Bearbejdningsforløb
- Virkning af override

Indlæsemuligheder for maskin-parametre

Maskinparametre kan de frit programmere som

- **Decimaltal**
Indlæse talværdi direkte
- **Dual-/binærtal**
Procent-tegnet "%" indlæses før talværdien
- **Hexadecimaltal**
Dollar-tegn "\$" indlæses før talværdi

Eksempel:

Istedet for decimaltallet 27 kan De også indlæse binærtallet %11011 eller hexadecimaltallet \$1B.

De enkelte maskinparametre må gerne angives samtidigt i de forskellige talsystemer.

Nogle maskinparametre har flere funktioner. Indlæseværdien af sådanne maskin-parametre fremkommer af summen af de med et + kendetegnede enkelt-indlæseværdier.

Valg af generelle brugerparametre

Generelle brugerparametre vælger De i MOD-funktionen med nøgletallet 123.



I MOD-funktionen står også maskinspecifikke brugerparametre til rådighed.

Liste med de generelle brugerparametre

Ekstern dataoverførsel	
TNC-interface EXT1 (5020.0) og EXT2 (5020.1) tilpasses eksternt udstyr	MP5020.x 7 Databit (ASCII-Code, 8.bit = paritet): Bit 0 = 0 8 Databit (ASCII-Code, 9.bit = paritet): Bit 0 = 1 Block-Check-Charakter (BCC) vilkårlig: Bit 1 = 0 Block-Check-Charakter (BCC) styretegn ikke tilladt: Bit 1 = 1 Overførings-stop med RTS aktiv: Bit 2 = 1 Overførings-stop med RTS aktiv: Bit 2 = 0 Overførings-stop med DC3 aktiv: Bit 3 = 1 Overførings-stop med DC3 ikke aktiv: Bit 3 = 0 Tegnpa-ritet lige tal: Bit 4 = 0 Tegnpa-ritet ulige tal: Bit 4 = 1 Tegnpa-ritet uønsket: Bit 5 = 0 Tegnpa-ritet ønsket: Bit 5 = 1 Antal stop-bits, som bliver sendt ved enden af et tegn: 1 stopbit: Bit 6 = 0 2 stopbit: Bit 6 = 1 1 stopbit: Bit 7 = 1 1 Stopbit: Bit 7 = 0 Eksempel: Tilpasning af TNC-interface EXT2 (MP 5020.1) til et eksternt udstyr med følgende indstilling : 8 data bits, BCC vilkårlig, overførings-stop ved DC3, even character parity, character parity ønsket, 2 stop bits Indlæsning for MP 5020.1: %01101001
Interface-type for EXT1 (5030.0) og EXT2 (5030.1) fastlægges	MP5030.x Standard-overførsel: 0 Interface for blokvis overførsel: 1
Tastsystemer	
Valg af overføringsart	MP6010 Tastsystem med kabel-overførsel: 0 Tastsystem med infrarød-overførsel: 1
Tasttilspænding for kontakt tastsystem	MP6120 1 til 3 000 [mm/min]
Maksimal kørselsvej til tastpunkt	MP6130 0.001 til 99 999.9999 [mm]
Sikkerhedsafstand til tastpunkt ved automatiske målinger	MP6140 0.001 til 99 999.9999 [mm]



Tastsystemer	
Ilgang for tastning med kontakt tastsystem	MP6150 1 til 300 000 [mm/min]
Forpositionere med maskin-ilgang	MP6151 Forpositionering med hastigheden fra MP6150: 0 forpositionering med maskin-ilgang: 1
Måling af tastsystem-midtforskydning ved kalibrering af kontakt tastsystem	MP6160 Ingen 180°-drejning af testesystemet ved kalibrering: 0 M-funktion for 180°-drejning af tastsystemet ved kalibrering: 1 til 999
M-funktion for orientering af infrarød taster før hvert måleforløb	MP6161 Funktion inaktiv: 0 Orientering direkte med NC: -1 M-funktion for orientering af tastsystemet: 1 til 999
Orienteringsvinkel for infrarød taster	MP6162 0 til 359.9999 [°]
Forskellen mellem den aktuelle orienteringsvinkel og orienteringsvinklen fra MP 6162 fra hvilken en spindelorientering skal gennemføres	MP6163 0 til 3.0000 [°]
Automatik-drift: Orienter Infrarød taster før tastning automatisk på den programmerede tastretning	MP6165 Funktion inaktiv: 0 Orienter Infrarød taster: 1
Manuel drift: Korrigere tast-retning under hensyntagen til en aktiv grunddrejning	MP6166 Funktion inaktiv: 0 Tilgodese grunddrejning: 1
Multiplum måling for programmerbare tastfunktioner	MP6170 1 til 3
Tillidsområde for multiplum måling	MP6171 0.001 til 0.999 [mm]
Automatisk kalibreringscyklus: Midt i kalibrerings-ringen i X-aksen henført til maskin-nulpunktet	MP6180.0 (kørselsområde 1) til MP6180.2 (kørselsområde 3) 0 til 99 999.9999 [mm]
Automatisk kalibreringscyklus: Midt i kalibrerings-ringen i X-aksen henført til maskin-nulpunktet	MP6181x (kørselsområde 1) til MP6181.2 (kørselsområde 3) 0 til 99 999.9999 [mm]
Automatisk kalibreringscyklus: Overkant af kalibrerings-ringen i Z-aksen henført til maskin-nulpunktet	MP6182.x (kørselsområde 1) til MP6182.2 (kørselsområde 3) 0 til 99 999.9999 [mm]
Automatisk kalibreringscyklus: Afstand nedenunder ringoverkant, der hvor TNC'en gennemfører kalibreringen	MP6185.x (kørselsområde 1) til MP6185.2 (kørselsområde 3) 0.1 til 99 999.9999 [mm]



Tastsystemer	
Radiusopmåling med TT 130: Tastretning	MP6505.0 (kørselsområde 1) til 6505.2 (kørselsområde 3) Positiv tastretning i vinkel-henføringsaksen (0°-akse): 0 Positiv tastretning i +90°-aksen: 1 Negativ tastretning i vinkel-henføringsaksen (0°-akse): 2 Negativ tastretning i +90°-aksen: 3
Tasttilspænding for anden måling med TT 130, stylus-form, korrekture i TOOL.T	MP6507 Beregne tasttilspænding for anden måling med TT 130, med konstant tolerance: Bit 0 = 0 Beregne tasttilspænding for anden måling med TT 130, med variabel tolerance: Bit 0 = 1 Konstant tasttilspænding for anden måling med TT 130: Bit 1 = 1
Maximal tilladelig målefejl med TT 130 ved måling med roterende værktøj Nødvendig for beregning af tilspændingshastighed i forbindelse med MP6570	MP6510.0 0,001 til 0,999 [mm] (anbefaling: 0,005 mm) MP6510.1 0,001 til 0,999 [mm] (anbefaling: 0,01 mm)
Tasttilspænding for TT 130 med stående værktøj	MP6520 1 til 3 000 [mm/min]
Radius-opmåling med TT 130: Afstanden værktøjs-underkant til stylus-overkant	MP6530.0 (kørselsområde 1) til MP6530.2 (kørselsområde 3) 0.001 til 99.9999 [mm]
Sikkerheds-afstand i spindelakse over stylus for TT 130 ved forpositionering	MP6540.0 0.001 til 30 000.000 [mm]
Sikkerhedszone i bearbejdningsplanet for TT 130 stylus ved forpositionering	MP6540.1 0.001 til 30 000.000 [mm]
Ilgang i tastcyklus for TT 130	MP6550 10 til 10 000 [mm/min]
M-funktion for spindel-orientering ved enkeltskær-opmåling	MP6560 0 til 999 -1: Funktion inaktiv
Måling med roterende værktøj: Tilladelig omløbshastighed på fræseromkreds Nødvendig for beregningen af omdrejningstal og tasttilspænding	MP6570 1,000 til 120,000 [m/min]
Måling med roterende værktøj: Maksimalt tilladeligt omdr.tal	MP6572 0,000 til 1 000,000 [omdr./min] Ved indlæsning 0 bliver omdr.tallet begrænset til 1000 U/min



Tastsystemer	
Koordinater til TT-120-stylus midtpunkt henført til maskin-nulpunktet	MP6580.0 (kørselsområde 1) X-akse
	MP6580.1 (kørselsområde 1) Y-akse
	MP6580.2 (kørselsområde 1) Z-akse
	MP6581.0 (kørselsområde 2) X-akse
	MP6581.1 (kørselsområde 2) Y-akse
	MP6581.2 (kørselsområde 2) Z-akse
	MP6582.0 (kørselsområde 3) X-akse
	MP6582.1 (kørselsområde 3) Y-akse
	MP6582.2 (kørselsområde 3) Z-akse
Overvågning af stillingen af dreje- og parallelakser	MP6585 Funktion inaktiv: 0 Overvåge aksestilling, bitkoderet for hver akse definerbar: 1
Definere dreje- og parallelakser, som skal overvåges	MP6586.0 Ikke overvåge stillingen af A-aksen: 0 Overvåge stillingen af A-aksen: 1 MP6586.1 Ikke overvåge stillingen af B-aksen: 0 Overvåge stillingen af B-aksen: 1 MP6586.2 Ikke overvåge stillingen af C-aksen: 0 Overvåge stillingen af C-aksen: 1 MP6586.3 Ikke overvåge stillingen af U-aksen: 0 Overvåge stillingen af U-aksen: 1 MP6586.4 Ikke overvåge stillingen af V-aksen: 0 Overvåge stillingen af V-aksen: 1 MP6586.5 Ikke overvåge stillingen af W-aksen: 0 Overvåge stillingen af W-aksen: 1
KinematicsOpt: Tolerancegrænse for fejlmelding i funktion optimering	MP6600 0.001 til 0.999



Tastsystemer	
KinematicsOpt: Maksimal tilladt afvigelse af den indlæste kalibreringskugleradius	MP6601 0.01 til 0.1
KinematicsOpt: M-funktion for rundaksepositionering	MP6602 Funktion inaktiv: -1 Udføre rundaksepositionering med defineret hjælpe-funktion: 0 til 9999
TNC-displays, TNC-editor	
Cyklus 17, 18 og 207: Spindelorientering ved cyklus-start	MP7160 Gennemføre spindelorientering: 0 Ikke gennemføre spindelorientering: 1
Indrette programmeringsplads	MP7210 TNC med maskine: 0 TNC som programmeringsplads med aktiv PLC: 1 TNC som programmeringsplads med ikke aktiv PLC: 2
Kvittere dialog strømafbrydelse efter indkobling	MP7212 Kvittere med tasten: 0 Automatisk kvittering: 1
DIN/ISO-programmering: Fastlægge bloknummer-skridtbredde	MP7220 0 til 150
Spærre for valg af fil-typer	MP7224.0 Alle fil-type kan vælges med softkey: %00000000 Spærre for valg af HEIDENHAIN-programmer (softkey VIS .H): Bit 0 = 1 Spærre for valg af DIN/ISO-programmer (softkey VIS .I): Bit 1 = 1 Spærre for valg af værktøjs-tabeller (softkey VIS .T): Bit 2 = 1 Spærre for valg af nulpunkt-tabeller (softkey VIS .D): Bit 3 = 1 Spærre for valg af palette-tabeller (softkey VIS .P): Bit 4 = 1 Spærre for valg af tekst-filer (softkey VIS .A): Bit 5 = 1 Spærre for valg af punkt-tabeller (softkey VIS .PNT): Bit 6 = 1
Spærre for editering af fil-typer	MP7224.1 Ikke spærre for editor: %00000000 Spærre editor for
Anvisning: Hvis De spærre fil-typer, sletter TNC'en alle filer af denne type.	■ HEIDENHAIN-programmer: Bit 0 = 1 ■ DIN/ISO-programmer: Bit 1 = 1 ■ Værktøjs-tabeller: Bit 2 = 1 ■ Nulpunkt-tabeller: Bit 3 = 1 ■ Palette-tabeller: Bit 4 = 1 ■ Tekst-filer: Bit 5 = 1 ■ Punkt-tabeller: Bit 6 = 1



TNC-displays, TNC-editor	
Spærre softkey ved tabeller	MP7224.2 Softkey EDITERING UD/IND ikke spærre: %00000000 Softkey EDITERING UD/IND spærre for ■ Uden funktion: Bit 0 = 1 ■ Uden funktion: Bit 1 = 1 ■ Værktøjs-tabeller: Bit 2 = 1 ■ Nulpunkt-tabeller: Bit 3 = 1 ■ Palette-tabeller: Bit 4 = 1 ■ Uden funktion: Bit 5 = 1 ■ Punkt-tabeller: Bit 6 = 1
Konfigurere palette-tabeller	MP7226.0 Palette-tabel ikke aktiv: 0 Antal af paletter pr. palette-tabel: 1 til 255
Konfigurering af nulpunkt-filer	MP7226.1 Nulpunkt-tabel ikke aktiv: 0 Antal af nulpunkter pr. nulpunkt-tabel: 1 til 255
Programlængde, indtil LBL-nummeret bliver testet	MP7229.0 Blokke 100 til 9 999
Programlængde, indtil FK-blokke bliver testet	MP7229.1 Blokke 100 til 9 999
Fastlægge dialogsprog	MP7230.0 til MP7230.3 Engelsk: 0 Tysk: 1 Tjekkisk: 2 Fransk: 3 Italiensk: 4 Spansk: 5 Portugisisk: 6 Svensk: 7 Dansk: 8 Finsk: 9 Hollandsk: 10 Polsk: 11 Ungarnsk: 12 reserveret: 13 Russisk (kyrilliske tegn): 14 (kun mulig med MC 422 B) Kinesisk (forenklet): 15 (kun mulig med MC 422 B) Kinesisk (traditionel): 16 (kun mulig med MC 422 B) Slovensk: 17 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Norsk: 18 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Slovakisk: 19 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Lettisk: 20 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Koreansk: 21 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Estisk: 22 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Tyrkisk: 23 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Rumænsk: 24 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option) Lettisk: 25 (kun mulig fra MC 422 B, Software-Option)



TNC-displays, TNC-editor	
Konfigurere værktøjs-tabel	MP7260 Ikke aktiv: 0 Antal værktøjer, som TNC'en genererer ved åbning af en ny værktøjs-tabel: 1 til 254 Hvis De behøver mere end 254 værktøjer, kan De udvide værktøjs-tabellen med funktionen TILFØJ N LINIER VED ENDEN, se "Værktøjs-data", side 178
Konfigurering af værktøjs-pladstabel	MP7261.0 (magasin 1) MP7261.1 (magasin 2) MP7261.2 (magasin 3) MP7261.3 (magasin 4) MP7261.4 (magasin 5) MP7261.5 (magasin 6) MP7261.6 (magasin 7) MP7261.7 (magasin 8) Ikke aktiv: 0 Antal pladser i værktøjs-magasinet: 1 til 9999 Er i MP 7261.1 til MP7261.7 indført værdien 0, bliver kun et værktøjs-magasin anvendt.
Indeksere værktøjs-numre, for til et værktøjs-nummer at kunne gemme flere korrekturdata	MP7262 Ikke indeksere: 0 Antal pladser i værktøjs-magasinet: 1 til 9
Konfigurere værktøjs-tabel og plads-tabel	MP7263 Konfigureringsindstillinger for værktøjs-tabel og plads-tabel: %0000 ■ Vis softkey PLADS TABEL i værktøjs-tabellen: Bit 0 = 0 ■ Vis softkey PLADS TABEL i værktøjs-tabellen: Bit 0 = 1 ■ Ekstern dataoverførsel: Kun overføre viste spalter: Bit 1 = 0 ■ Ekstern dataoverførsel: Overføre alle spalter: Bit 1 = 1 ■ Vis softkey EDIT IND/UD i plads-tabellen: Bit 2 = 0 ■ Vis ikke softkey EDIT IND/UD i plads-tabellen: Bit 2 = 1 ■ Softkey NULST. SPALTE T og PLADS-TABEL NULST. aktiv: Bit 3 = 0 ■ Softkey NULST. SPALTE T og PLADS-TABEL NULST. ikke aktiv: Bit 3 = 1 ■ Sletning af værktøjer ikke tilladt, hvis der i plads-tabellen står: Bit 4 = 0 ■ Sletning af værktøjer tilladt, hvis der i plads-tabellen står, bruger skal bekræfte sletningen Bit 4 = 1 ■ Sletning af værktøjer der står i plads-tabellen udføres med bekræftelsen: Bit 5 = 0 ■ Sletning af værktøjer der står i plads-tabellen udføres uden bekræftelse: Bit 5 = 1 ■ Slette indekserede værktøjer uden bekræftelse: Bit 6 = 0 ■ Slette indekserede værktøjer med bekræftelse: Bit 6 = 1



TNC-displays, TNC-editor	
Konfigurering af værktøjs-tabel (brug ikke: 0); Spalte-nummre i værktøjs-tabel for	MP7266.0 Værktøjs-navn – NAVN: 0 til 42 ; spaltebredde: 32 tegn
	MP7266.1 Værktøjs-længde – L: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.2 Værktøjs-radius – R: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.3 Værktøjs-radius 2 – R2: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.4 Overmål-længde – DL: 0 til 42 ; spaltebredde: 8 tegn
	MP7266.5 Overmål radius – DR: 0 til 42 ; spaltebredde: 8 tegn
	MP7266.6 Overmål radius 2 – DR2: 0 til 42 ; spaltebredde: 8 tegn
	MP7266.7 Værktøj spærret – TL: 0 til 42 ; spaltebredde: 2 tegn
	MP7266.8 Tvilling værktøj – RT: 0 til 42 ; spaltebredde: 5 tegn
	MP7266.9 Maximal brugstid – TIME1: 0 til 42 ; spaltebredde: 5 tegn
	MP7266.10 Max. Brugstid ved TOOL CALL – TIME2: 0 til 42 ; spaltebredde: 5 tegn
	MP7266.11 Aktuelle brugstid – CUR. TIME: 0 til 42 ; spaltebredde: 8 tegn
	MP7266.12 Værktøjs-kommentar – DOC: 0 til 42 ; spaltebredde: 16 tegn
	MP7266.13 Antal skær – CUT.: 0 til 42 ; spaltebredde: 4 tegn
	MP7266.14 Tolerance for slitage-opdagelse værktøjs-længde – LTOL: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.15 Tolerance for slitage-opdagelse værktøjs-radius – RTOL: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.16 Skær-retning – DIRECT.: 0 til 42 ; spaltebredde: 7 tegn
	MP7266.17 PLC-status – PLC: 0 til 42 ; spaltebredde: 9 tegn
	MP7266.18 Yderligere forskydning af værktøj i værktøjsaksen til MP6530 – TT:L-OFFS: 0 til 42 ; Spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.19 Forskydning af værktøjet mellem stylus-midte og værktøjs-midte – TT:R-OFFS: 0 til 42 ; Spaltebredde: 11 tegn



TNC-displays, TNC-editor

Konfigurering af værktøjs-tabel (brug ikke: 0); Spalte-nummre i værktøjs-tabel for

MP7266.20

Tolerance for brud-opdagelse værktøjs-længde – LBREAK: **0** til **42**; spaltebredde: 6 tegn

MP7266.21

Tolerance for brud-opdagelse værktøjs-radius – RBREAK: **0** til **42**; spaltebredde: 6 tegn

MP7266.22

Skærlængde (cyklus 22) – LCUTS: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.23

Maximal indstiksvinkel (cyklus 22) – ANGLE: **0** til **42**; spaltebredde: 7 tegn

MP7266.24

Værktøjs-type – TYP: **0** til **42**; spaltebredde: 5 tegn

MP7266.25

Værktøjs-skærmateriale – TMAT: **0** til **42**; spaltebredde: 16 tegn

MP7266.26

Snitdata-tabel – CDT: **0** til **42**; spaltebredde: 16 tegn

MP7266.27

PLC-værdi – PLC-VAL: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.28

Taster-midtforskydning hovedakse – CAL-OFF1: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.29

Taster-midtforskydning sideakse – CAL-OFF2: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.30

Spindelvinkel ved kalibrering – CALL-ANG: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.31

Værktøjs-type for plads-tabel – PTYP: **0** til **42**; spaltebredde: 2 tegn

MP7266.32

Begrænse spindelomdr.tal – NMAX: **0** til **42**; spaltebredde: 6 tegn

MP7266.33

Frikørsel ved NC-stop – LIFTOFF: **0** til **42**; spaltebredde: 1 tegn

MP7266.34

Maskinafhængig funktion – P1: **0** til **42**; spaltebredde: 10 tegn

MP7266.35

Maskinafhængig funktion – P2: **0** til **42**; spaltebredde: 10 tegn

MP7266.36

Maskinafhængig funktion – P3: **0** til **42**; spaltebredde: 10 tegn

MP7266.37

Værktøjsspecifik kinematikbeskrivelse: **0** til **42**; spaltebredde: 16 tegn

MP7266.38

Spidsvinkel T_ANGLE: **0** til **42**; spaltebredde: 9 tegn

MP7266.39

Gevindstigning – PITCH: **0** til **42**; spaltebredde: 10 tegn

MP7266.40

Adaptiv tilspændingsregulering AFC: **0** til **42**; spaltebredde: 10 tegn

MP7266.41

Tolerance for slitage-opdagelse værktøjs-radius 2 – RTOL: **0** til **42**; kolonebrede: 6 Tegn

MP7266.42

Navnet på korrekturværdi-tabellen for indgrebsvinkel afhængig 3D-værktøjs-radiuskorrektur

MP7266.43

Dato/klokkeslæt for sidste værktøjs-kald



TNC-displays, TNC-editor	
Konfigurering af værktøjs-tabel (brug ikke: 0); spalte-nummer i plads-tabellen for	MP7267.0 Værktøjsnummer – T: 0 til 20
	MP7267.1 Specialværktøj – ST: 0 til 20
	MP7267.2 Fastplads – F: 0 til 20
	MP7267.3 Plads spærret – L: 0 til 20
	MP7267.4 PLC-status – PLC: 0 til 20
	MP7267.5 Værktøjsnavn fra værktøjs-tabellen – TNAME: 0 til 20
	MP7267.6 Kommentar fra værktøjs-tabellen – DOC: 0 til 20
	MP7267.7 Værktøjstype – PTYP: 0 til 20
	MP7267.8 Værdi for PLC – P1: 0 til 20
	MP7267.9 Værdi for PLC – P2: 0 til 20
	MP7267.10 Værdi for PLC – P3: 0 til 20
	MP7267.11 Værdi for PLC – P4: 0 til 20
	MP7267.12 Værdi for PLC – P5: 0 til 20
	MP7267.13 Reserveret plads – RSV: 0 til 20
	MP7267.14 Spærre plads oppe – LOCKED_ABOVE: 0 til 20
	MP7267.15 Spærre plads nede – LOCKED_BELOW: 0 til 20
	MP7267.16 Spærre plads til venstre – LOCKED_LEFT: 0 til 20
	MP7267.17 Spærre plads til højre – LOCKED_RIGHT: 0 til 20
	MP7267.18 S1-værdi for PLC – P6: 0 til 20
	MP7267.19 S2-værdi for PLC – P7: 0 til 20



TNC-displays, TNC-editor	
Preset-tabel konfigurerer (udfør ikke: 0); kolonne-nummer i preset-tabel for	MP7268.0 Kommentar – DOC: 0 til 11 MP7268.1 Grunddrejning – ROT: 0 til 11 MP7268.2 Henføringspunkt X-akse - X 0 til 11 MP7268.3 Henføringspunkt Y-akse - Y 0 til 11 MP7268.4 Henføringspunkt Z-akse - Z 0 til 11 MP7268.5 Henføringspunkt A-akse - A 0 til 11 MP7268.6 Henføringspunkt B-akse - B 0 til 11 MP7268.7 Henføringspunkt C-akse - C 0 til 11 MP7268.8 Henføringspunkt U-akse - U 0 til 11 MP7268.9 Henføringspunkt V-akse - V 0 til 11 MP7268.10 Henføringspunkt W-akse - W 0 til 11
Driftsart manuel drift: Visning af tilspændingen	MP7270 Vis kun tilspænding F, når akseretnings-tasten bliver trykket: 0 Vis tilspænding F, også når ingen akseretnings-taste bliver trykket (tilspænding, der blev defineret med softkey F eller tilspænding for den"langsomste" akse): 1
Fastlægge decimaltegn	MP7280 Vis komma som decimaltegn: 0 Vis punkt som decimaltegn: 1
Betjeningsart program-indlæsning: Fremstilling af flerlinje NC-blokke	MP7281.0 Vis altid komplet NC-blok: 0 Vis kun aktuelle NC-blok komplet: 1 Vis kun komplet NC-blok ved editering: 2
Betjeningsart programafvikling: Fremstilling af flerlinje NC-blokke	MP7281.1 Vis altid komplet NC-blok: 0 Vis kun aktuelle NC-blok komplet: 1 Vis kun komplet NC-blok ved editering: 2
Positions-visning i værktøjsaksen	MP7285 Visning henfører sig til værktøjs-henføringspunktet: 0 Visning i værktøjsaksen henfører sig til Værktøjs-endeblade: 1
Måleskridt for spindelpositionen	MP7289 0,1 ° 0 0,05 ° 1 0,01 ° 2 0,005 ° 3 0,001 ° 4 0,0005 ° 5 0,0001 ° 6



TNC-displays, TNC-editor	
måleskridt	MP7290.0 (X-akse) til MP7290.13 (14. akse) 0,1 mm: 0 0,05 mm: 1 0,01 mm: 2 0,005 mm: 3 0,001 mm: 4 0,0005 mm: 5 0,0001 mm: 6
Spærre henf.punkt fastlæggelse i preset-tabellen	MP7294 Ikke spærre henf.punkt-fastlæggelse: %00000000000000 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i X-aksen: Bit 0 = 1 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i Y-aksen: Bit 1 = 1 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i Z-aksen: Bit 2 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i den IV. akse spærre: Bit 3 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i V. akse spærre: Bit 4 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 6. akse spærre: Bit 5 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 7. akse ppærre: Bit 6 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 8. akse spærre: Bit 7 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 9. akse spærre: Bit 8 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 10. akse spærre: Bit 9 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 11. akse spærre: Bit 10 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 12. akse spærre: Bit 11 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 13. akse spærre: Bit 12 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 14. akse spærre: Bit 13 = 1
Spærre henf.punkt-fastlæggelse	MP7295 Ikke spærre henf.punkt-fastlæggelse: %00000000000000 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i X-aksen: Bit 0 = 1 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i Y-aksen: Bit 1 = 1 Spærre for henf.punkt-fastlæggelse i Z-aksen: Bit 2 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i den IV. akse spærre: Bit 3 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i V. akse spærre: Bit 4 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 6. akse spærre: Bit 5 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 7. akse spærre: Bit 6 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 8. akse spærre: Bit 7 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 9. akse spærre: Bit 8 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 10. akse spærre: Bit 9 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 11. akse spærre: Bit 10 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 12. akse spærre: Bit 11 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 13. akse spærre: Bit 12 = 1 Henf.punkt-fastlæggelse i 14. akse spærre: Bit 13 = 1
Spærring af henf.punkt-fastlæggelse med orange aksetaster	MP7296 Ej spærre for henføringspunkt-fastlæggelse: 0 Spærre henføringspunkt-fastlæggelse med orangefarvede aksetaster: 1



TNC-displays, TNC-editor	
Tilbagestilling af status-visning, Q-parametre, værktøjsdata og bearbejdningstid	MP7300 Tilbagestil alt, når programmet bliver valgt: 0 Tilbagestil alt, når programmet bliver valgt og med M2, M30, END PGM: 1 Tilbagestil kun status-display, bearbejdningstid og værktøjsdata, når programmet bliver valgt: 2 Tilbagestil kun status-display, bearbejdningstid og værktøjsdata, når programmet bliver valgt og med M2, M30, END PGM: 3 Tilbagestil status-display, bearbejdningstid og Q-parameter, når programmet bliver valgt: 4 Tilbagestil satus-display, bearbejdningstid og Q-parameter, når programmet bliver valgt og med M2, M30, END PGM: 5 Tilbagestil status-display og bearbejdningstid, når programmet bliver valgt: 6 Tilbagestil status-display og bearbejdningstid, når programmet bliver valgt og med M2, M30, END PGM: 7
Fastlæggelse for grafisk-fremstilling	MP7310 Grafisk fremstilling i tre planer efter DIN 6, del 1, projektionsmetode 1: Bit 0 = 0 Grafisk fremstilling i tre planer efter DIN 6, del 1, projektionsmetode 2: Bit 0 = 1 Vis ny BLK FORM ved cykl. Vis 7 NULPUNKT henført til det gamle nulpunkt: Bit 2 = 0 Vis ny BLK FORM ved cykl. Vis 7 NULPUNKT henført til det nye nulpunkt: Bit 2 = 1 Vis ikke cursorposition ved fremstillingen i tre planer: Bit 4 = 0 Vis cursorposition ved fremstillingen i tre planer: Bit 4 = 1 Software-funktioner i den nye 3D-grafik aktiv: Bit 5 = 0 Software-funktioner i den nye 3D-grafik inaktiv: Bit 5 = 1
Begrænsning af skærlængden på et værktøj der skal simuleres. Kun virksom, når ingen LCUTS er defineret	MP7312 0 til 99 999.9999 [mm] Faktoren med hvilken værktøjs-diameteren bliver multipliceret, for at forhøje smuleringshastigheden. Ved indlæsning af 0 tager TNC'en en uendelig lang skærlængde, hvad der forhøjer smuleringshastigheden væsentlig.
Grafisk simulation uden programmeret spindelakse: Værktøjs-radius	MP7315 0 til 99 999.9999 [mm]
Grafisk simulation uden programmeret spindelakse: Indtrængningsdybde	MP7316 0 til 99 999.9999 [mm]
Grafisk simulation uden programmeret spindelachse: M-funktion for start	MP7317.0 0 til 88 (0: Funktion ikke aktiv)



TNC-displays, TNC-editor	
Grafisk simulation uden programmeret spindelakse: M-funktion for slut	MP7317.1 0 til 88 (0: Funktion ikke aktiv)
Billedskærmskåner indstilling	MP7392.0 0 til 99 [min] Tiden i minutter efter at billedskærmskåneren indkobles (0: Funktion ikke aktiv) MP7392.1 Ingen billedskærmskåner aktiv: 0 Standard-billedskærmskåner for X-Servers: 1 3D-Liniemønster: 2



Bearbejdning og programafvikling	
Virkning af cyklus 11 DIM.FAKTOR	MP7410 DIM.FAKTOR virker i 3 akser: 0 DIM.FAKTOR virker kun i bearbejdningsplanet: 1
Styre værktøjsdata/kalibreringsdata	MP7411 TNC'en gemmer kalibreringsdata for tasteresystemet internt: +0 TNC'en anvender som kalibreringsdata for tasteresystemet korrekturværdierne for tasteresystemet fra værktøjs-tabellen: +1
SL-cykler	MP7420 For cyklerne 21, 22, 23, 24 gælder: Fræse en kanal om konturen medurs for Ø'er og Modurs for lommer: Bit 0 = 0 Fræse en kanal om konturen medurs for lommer og Modurs for Ø'er: Bit 0 = 1 Fræse en konturkanal før udrømning: Bit 1 = 0 Fræse konturkanal efter udrømning: Bit 1 = 1 Forbinde korrigerede konturen: Bit 2 = 0 Forbinde ukorrigerede konturen: Bit 2 = 1 Udrømmer altid indtil bunden af lommen: Bit 3 = 0 Fuldstændig omfræsning og udrømning af lomme før hver yderligere fremrykning: Bit 3 = 1 For cyklerne 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24 gælder: Kør værktøjet til enden af cyklus til den sidste før cyklus-kaldet programmerede position: Bit 4 = 0 Værktøjet frikøres ved cyklus-enden kun i spindelaksen: Bit 4 = 1
Cyklus 4 LOMMEFRÆSNING, cyklus 5 RUND LOMME: Overlappingsfaktor	MP7430 0.1 til 1.414
Tilladelig afvigelse for cirkelradius ved cirkel-endepunkt i sammenligning med cirkel-startpunkt	MP7431 0.0001 til 0.016 [mm]
Endekontakttolerance for M140 og M150	MP7432 Funktion inaktiv: 0 Tolerance, med hvilken software-endekontakt endnu må overkøres med M140/M150: 0.0001 til 1.0000
Virkemåden af forskellige hjælpe-funktioner M Anvisning: k_V -faktoren bliver fastlagt af maskinfabrikanten. Vær opmærksom på Deres maskinhåndbog.	MP7440 Programafviklings-stop med M6: Bit 0 = 0 Ingen programafviklings-stop med M6: Bit 0 = 1 Ingen cyklus-kald med M89: Bit 1 = 0 Cyklus-kald med M89: Bit 1 = 1 Programafviklings-stop med M-funktioner: Bit 2 = 0 Ingen programafviklings-stop med M-funktioner: Bit 2 = 1 k_V -faktoren med M105 og M106 kan ikke omskiftes: Bit 3 = 0 k_V -faktoren med M105 og M106 kan omskiftes: Bit 3 = 1 Tilspænding i værktøjsaksen med M103 F.. Reducering ikke aktiv: Bit 4 = 0 Tilspænding i værktøjsaksen med M103 F.. Reducering aktiv: Bit 4 = 1 Reserveret: Bit 5 Præcis-stop ved positioneringer med drejeakser ikke aktiv: Bit 6 = 0 Præcis-stop ved positioneringer med drejeakser aktiv: Bit 6 = 1



Bearbejdning og programafvikling	
Fejlmelding ved cykluskald	MP7441 Udlæse fejlmeldinger, når ingen M3/M4 er aktiv: Bit 0 = 0 Undertrykke fejlmeldinger, når ingen M3/M4 er aktiv: Bit 0 = 1 reserveret: Bit 1 Undertrykke fejlmelding, når dybden er positivt programmeret: Bit 2 = 0 Udlæse fejlmelding, når dybden er positivt programmeret: Bit 2 = 1
M-funktion for spindel-orientering i bearbejdningscykler	MP7442 Funktion inaktiv: 0 Orientering direkte med NC: -1 M-funktion for spindel-orientering: 1 til 999
Maximal banehastighed ved tilspænding-override 100% i programafviklings-driftsarter	MP7470 0 til 99 999 [mm/min]
Tilspænding for udjævningsbevægelser af drejeakser	MP7471 0 til 99 999 [mm/min]
Kompatibilitets-maskin-parameter for nulpunkt-tabeller	MP7475 Nulpunkt-forskydninger henfører sig til emne-nulpunktet: 0 Ved indlæsning af 1 i ældre TNC-styringer og i Software 340420-xx henfører nulpunktforskydninger sig til maskin-nulpunktet. Denne funktion står stå ikke mere til rådighed. I stedet for REF-henførte nulpunkt-tabeller skal nu anvendes preset-tabellen (se "Henføringspunkt-styring med preset-tabellen" på side 573)
Tiden, der for brugstiden yderligere skal omregnes	MP7485 0 til 100 [%]



18.2 Stikforbindelser og tilslutningskabler for datainterface

Interface V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-apparater



Interfacet opfylder kravene i EN 50 178 "Sikker adskillelse fra nettet".

Vær opmærksom på, at PIN 6 og 8 i forbindelseskablet 274545 er forbundet.

Ved anvendelse af den 25-polede adapterblok:

TNC		VB 365725-xx			Adapterblok 310085-01		VB 274545-xx		
Han	Anvendelse	Hun	Farve	Hun	Han	Hun	Han	Farve	Hun
1	Ikke i brug	1		1	1	1	1	hvid/brun	1
2	RXD	2	gul	3	3	3	3	gul	2
3	TXD	3	grøn	2	2	2	2	grøn	3
4	DTR	4	brun	20	20	20	20	brun	8
5	Signal GND	5	rød	7	7	7	7	rød	7
6	DSR	6	blå	6	6	6	6		6
7	RTS	7	grå	4	4	4	4	grå	5
8	CTS	8	rosa	5	5	5	5	rosa	4
9	Ikke i brug	9					8	violet	20
Hus	Udv.skærm	Hus	Udv.skærm	Hus	Hus	Hus	Hus	Udv.skærm	Hus



Ved anvendelse af den 9-polede adapterblok:

TNC		VB 355484-xx			Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx		
Han	Belægning	Hun	Farve	Han	Hun	Han	Hun	Farve	Hun
1	Ikke i brug	1	rød	1	1	1	1	rød	1
2	RXD	2	gul	2	2	2	2	gul	3
3	TXD	3	hvid	3	3	3	3	hvid	2
4	DTR	4	brun	4	4	4	4	brun	6
5	Signal GND	5	sort	5	5	5	5	sort	5
6	DSR	6	violet	6	6	6	6	violet	4
7	RTS	7	grå	7	7	7	7	grå	8
8	CTS	8	hvid/grøn	8	8	8	8	hvid/grøn	7
9	Ikke i brug	9	grøn	9	9	9	9	grøn	9
Hus	Udv.skærm	Hus	Udv.skærm	Hus	Hus	Hus	Hus	Udv.skærm	Hus

Fremmed udstyr

Stikforbindelserne på fremmed udstyr kan i høj grad afvige fra stikforbindelserne på et HEIDENHAIN-udstyr.

De er afhængig af udstyr og overførselsmåde. Tag venligst stikforbindelserne fra adapter-blokken i nedenstående tabel.

Adapterblok 363987-02		VB 366964-xx		
Hun	Han	Hun	Farve	Hun
1	1	1	rød	1
2	2	2	gul	3
3	3	3	hvid	2
4	4	4	brun	6
5	5	5	sort	5
6	6	6	violet	4
7	7	7	grå	8
8	8	8	hvid/grøn	7
9	9	9	grøn	9
Hus	Hus	Hus	Udv.skærm	Hus



Interface V.11/RS-422

På V.11-interfacet skal kun tilsluttes fremmed udstyr.



Interfacet opfylder kravene i EN 50 178 "Sikker adskillelse fra nettet".
Stikforbindelserne for TNC-logikenheden (X28) og adapterblokken er identiske.

TNC		VB 355484-xx			Adapterblok 363987-01	
Hun	Belægning	Han	Farve	Hun	Han	Hun
1	RTS	1	rød	1	1	1
2	DTR	2	gul	2	2	2
3	RXD	3	hvid	3	3	3
4	TXD	4	brun	4	4	4
5	Signal GND	5	sort	5	5	5
6	CTS	6	violet	6	6	6
7	DSR	7	grå	7	7	7
8	RXD	8	hvid/grøn	8	8	8
9	TXD	9	grøn	9	9	9
Hus	Udv.skærm	Hus	Udv.skærm	Hus	Hus	Hus

Ethernet-interface RJ45-hunstik

Maximal kabellængde:

- Uskærmet: 100 m
- Skærmet: 400 m

Ben	Signal	Beskrivelse
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	fri	
5	fri	
6	REC-	Receive Data
7	fri	
8	fri	



18.3 Tekniske informationer

Symbolforklaring

- Standard
- Akse-option
- ◆ Software-option 1
- Software-option 2

Bruger-funktioner	
Kort beskrivelse	■ Grundudførelse: 3 akser plus spindel □ 16 yderligere akser eller 15 yderligere akser plus 2. Spindel ■ Digital strøm- og omdrejningstal-regulering
Program-indlæsning	I HEIDENHAIN-klartekst-dialog, med smarT.NC og efter DIN/ISO
Positions-angivelser	■ Soll-positioner for retlinier og cirkler i retvinklede koordinater eller polarkoordinater ■ Målangivelse absolut eller inkremental ■ Visning og indlæsning i mm eller tommer ■ Visning af håndhjuls-veje ved bearbejdning med håndhjuls-overlejring
Værktøjs-korrekturer	■ Værktøjs-radius i bearbejdningsplanet og værktøjs-længde ■ Radiuskorrigeret kontur indtil 99 blokke forudberegnet (M120) ● Tredimensional værktøjs-radiuskorrektur for senere ændring af værktøjsdata, uden at programmet skal beregnes påny
Værktøjs-tabeller	Flere værktøjs-tabeller med altid indtil 30000 værktøjer
Skæredata-tabeller	Skæredata-tabeller for automatisk beregning af spindel-omdr.tal og tilspænding fra værktøjsspecifikke data (skærehastighed, tilspænding pr. tand)
Konstant banehastighed	■ Henført til værktøjs-midtpunktbanen ■ Henført til værktøjsskæret
Paralleldrift	Fremstille et program med grafisk understøttelse, medens et andet program bliver afviklet
3D-bearbejdning (software-option2)	● 3D-værktøjs-korrektur med fladenormal-vektorer ● Ændring af svingopstilling med det elektroniske håndhjul under programafviklingen; positionen af værktøjsspidsen forbliver uændret (TCPM = Tool Center Point Management) ● Hold værktøjet vinkelret på konturen ● Værktøjs-radiuskorrektur vinkelret på bevægelses- og værktøjsretning ● Spline-interpolation
Rundbords-bearbejdning (software-option1)	◆ Programmering af konturer for afvikling af en cylinder ◆ Tilspænding i mm/min



Bruger-funktioner	
Konturelementer	■ Retlinie ■ Fase ■ Cirkelbane ■ Cirkelmidtpunkt ■ Cirkelradius ■ Tangentialt tilsluttende cirkelbane ■ Hjørne-runding
Tilkørsel og frakørsel af konturen	■ Over retlinie: Tangential eller vinkelret ■ Med cirkel
Fri konturprogrammering FK	■ Fri konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk understøttelse for ikke NC-opfyldt målsatte emner
Programspring	■ Underprogrammer ■ Programdel-gentagelse ■ Vilkårligt program som underprogram
Bearbejdnings-cykler	■ Borecykler for boring, dybdeboring, reifning, uddrejning, undersækning gevindboring med og uden kompenserende patron ■ Cykler for fræsning af indv. og udv.gevind ■ Firkant- og cirkel-lommer skrubning og sletning ■ Cykler for nedfræsning af plane og skråtliggende flader ■ Cykler for fræsning af lige og cirkelformede noter ■ Punktmønster på cirkler og linier ■ Konturlomme - også konturparallel ■ Konturkæde ■ Yderligere kan fabrikantcykler - specielt fremstillede bearbejdningscykler af maskinfabrikanten - blive integreret
Koordinat-omregning	■ Forskydning, drejning, spejling ■ Dim.faktor (aksespecifikt) ◆ Transformere bearbejdningsplanet (software-option 1)
Q-parametre Programmering med variable	■ Matematiske funktioner $=$, $+$, $-$, $*$, $/$, $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ ■ Logiske forbindelser ($=$, $\neq$, $<$, $>$) ■ Parentesregning ■ $\tan \alpha$, $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, a^n, e^n, $\ln$, $\log$, absolutværdi af et tal, konstant π, benægte, afskære cifre efter eller før komma ■ Funktioner for cirkelberegning ■ String-parameter
Programmeringshjælp	■ Lommeregner ■ Kontextsensitive hjælpe-funktion ved fejlmeldinger ■ Kontextsensitivt hjælpesystem TNCguide (FCL3-funktion) ■ Grafisk understøttelse ved programmering af cykler ■ Kommentar-blokke i et NC-program



Bruger-funktioner	
Teach In	■ Akt.-positioner bliver overtaget direkte i NC-programmet
Test-grafik Fremstillingsmåder	Grafisk simulering af bearbejdningsafviklingen også hvis et andet program bliver afviklet ■ Set ovenfra / fremstilling i 3 planer / 3D-fremstilling ■ Udsnits-forstørrelse
Programmerings-grafik	■ I driftsart "program-indlagring" bliver de indlæste NC-blokke tegnet med (2D-streg-grafik) også når et andet program bliver afviklet
Bearbejdnings-grafik Fremstillingsmåder	■ Grafisk fremstilling af programmet der afvikles set ovenfra / fremstilling i 3 planer / 3D-fremstilling
Bearbejdningstid	■ Beregning af bearbejdningstiden i driftsarten "program-test" ■ Vise den aktuelle bearbejdningstid i programafviklings-driftsarten
Gentilkørsel til kontur	■ Blokafvikling til en vilkårlig blok i programmet og tilkørsel til den udregnede Soll-position for fortsættelse af bearbejdningen ■ Afbryde program, forlade kontur og tilkørsel igen
Nulpunkt-tabeller	■ Flere nulpunkt-tabeller
Palette-tabeller	■ Palette-tabeller med vilkårligt mange indførsler for valg af paletter, NC-programmer og nulpunkter kan blive afviklet emne- eller værktøjsorienteret
Tastsystem-cykler	■ Kalibrere tastsystem ■ Kompensere emne-skråflader manuelt og automatisk ■ Fastlægge henføningspunkt manuel og automatisk ■ Automatisk emne opmåling ■ Cykler for automatisk værktøjsopmåling ■ Cykler for automatisk kinematik-opmåling
Tekniske-data	
Komponenter	■ Hovedcomputer MC 422D ■ Styre-enhed CC 422 eller CC 424 ■ Betjeningsfelt ■ TFT-farve-fladbilledskærm med softkeys 15,1 tommer
Program-lager	Mindst 21 GByte , afhængig af hovedcomputer til 130 GByte
Indlæsefinhed og måleskridt	■ til 0.1 µm ved lineærakser ■ til 0,000 1° ved vinkelakser
Indlæseområde	■ Maximum 99 999,999 mm (3.937 tomme) hhv. 99 999,999°

Tekniske-data	
Interpolation	■ Retlinie i 4 akser ◆ Retlinie i 5 akser (eksport godkendelsespligtig, software-option1) ■ Cirkel i 2 akser ◆ Cirkel i 3 akser med transformeret bearbejdningsplan (software-option1) ■ Skruelinie: Overlapning af cirkelbaner og retlinier ■ Spline: Afvikling af splines (Polynom 3. retlinier)
Blokbearbejdningstid 3D-retlinie uden radiuskorrektur	■ 0.5 ms
Aksestyring	■ Indstillingsfinhed: Signalperiode for positionsmåleudstyret/1024 ■ Cyklustid indstilling: 1,8 ms ■ Cyklustid omdr.tal-indstilling: 600 µs ■ Cyklustid Strømstyring: minimal 100 µs
Kørselsvej	■ Maximal 100 m (3,937 tommer)
Spindelomdrejningstal	■ Maximal 40 000 omdr./min (ved 2 polpar)
Fejl-kompensering	■ Lineære og ikke-lineære aksefejl, vendeslør, vendespids ved cirkelbevægelser, varmeudvidelse ■ Statisk friktion
Datainterface	■ Alle V.24 / RS-232-C og V.11 / RS-422 max. 115 kBaud ■ Udvidet datainterface med LSV-2-protokol for ekstern betjening af TNC'en over datainterface med HEIDENHAIN-software TNCremo ■ Ethernet-interface 100 Base T ca. 2 til 5 MBaud (afhængig af filtype og netbelastning) ■ USB 2.0-interface For tilslutning af en mus og blok-udstyr (hukommelses-sticks, harddisk, CD-ROM-drev)
Omgivelsestemperatur	■ Drift: 0°C til +45°C ■ Lagring: -30°C til +70°C



Tilbehør	
Elektroniske håndhjul	■ et bærbart trådløst håndhjul HR 550 FS med display eller ■ et HR 520 bærbart håndhjul med display eller ■ et HR 420 bærbart håndhjul med display eller ■ et HR 410 bærbart håndhjul eller ■ et HR 130 indbygnings-håndhjul eller ■ indtil tre HR 150 indbygnings-håndhjul via håndhjuls-adapter HRA 110
Tastsystemer	■ TS 220: Kontakt tastesystem med kabeltilslutning eller ■ TS 440: Kontakt tastesystem med infrarød-overførsel ■ TS 444: Batteriløst kontakt tastesystem med infrarød-overførsel ■ TS 640: Kontakt tastesystem med infrarød-overførsel ■ TS 740: Batteriløst kontakt tastesystem med infrarød-overførsel ■ TT 140: Kontakt Tastesystem for værktøjs-opmåling



Software-option 1

Rundbords-bearbejdning ◆ Programmering af konturer på afviklingen af en cylinder
 ◆ Tilspænding i mm/min

Koordinat-omregninger ◆ Transformering af bearbejdningsplan

Interpolation ◆ Cirkel i 3 akser med transformeret bearbejdningsplan

Software-option 2

3D-bearbejdning ● 3D-værktøjs-korrektur med fladenormal-vektorer
 ● Ændring af svingopstilling med det elektroniske håndhjul under programafviklingen; positionen af værktøjsspidsen forbliver uændret (TCPM = Tool Center Point Management)
 ● Hold værktøjet vinkelret på konturen
 ● Værktøjs-radiuskorrektur vinkelret på bevægelses- og værktøjsretning
 ● Spline-interpolation

Interpolation ● Retlinie i 5 akser (export godkendelsespligtig)

Software-Option DXF-konverter

**Ekstrahere fra DXF-data
kontur-programmer og
bearbejdningspositioner,
ekstrahere fra Klartekst-
Dialogprogrammer
konturafsnit.** ■ Understøttet DXF-format: AC1009 (AutoCAD R12)
 ■ For Klartekst-dialog og smarT.NC
 ■ Komfortabel henføringspunkt-fastlæggelse
 ■ Vælg grafisk konturafsnit fra Klartekst-Dialog-program

Software-option dynamisk kollisions-overvågning (DCM)

**Kollisions-overvågning i alle
maskin-driftsarter** ■ Maskinfabrikanten definerer objekter der skal overvåges
 ■ Spændejernsovervågning yderligere mulig
 ■ Tretrins advarsel i manuel drift
 ■ Program-afbrydelse i automatik-drift
 ■ Overvågning også af 5-akse-bevægelser
 ■ Program-test for mulige kollisioner før bearbejdningen

Software-option yderligere dialogsprog

Yderligere dialogsprog ■ Slovensk
 ■ Norsk
 ■ Slovakisk
 ■ Lettisk
 ■ Koreansk
 ■ Estisk
 ■ Tyrkisk
 ■ Rumænsk
 ■ Litauisk



Software-option globale program-indstillinger

Funktion for overlappning af koordinat-transformationer i afviklings-driftsarterne.

- Skifte Akser
- Overlappet nulpunkt-forskydning
- Overlappet spejling
- Spærring af akser
- Håndhjuls-overlejring
- Overlappet grunddrejning og rotation
- Tilspændingsfaktor

Software-option adaptiv tilspændingsregulering AFC

Funktion adaptiv tilspændingsstyring for optimering af snitbetingelserne ved serieproduktion.

- Konstatning af den virkelige spindelbelastning med et læresnit
- Definition af grænser, i hvilke den automatiske tilspændingsregulering finder sted
- Fuldautomatisk tilspændingsregulering ved bearbejdning

Software-option kinematicsOpt

Tastsystem-cykler for automatisk kontrol og optimering af maskinkinematikken

- Aktiv kinematik sikre/genfremstille
- Teste aktiv kinematik
- Optimere aktiv kinematik

Software-Option 3D-ToolComp

Indgrebsvinkel afhængig 3D værktøjs-radiuskorrektur

- Kompensere delta-radius for værktøjet afhængig af indgrebsvinkel på emnet
- LN-blokke er forudsætningen
- Korrekturværdier er definérbare med en separat tabel

Software-option udvidet Værktøjs-styring

Fra maskinenproducenten via Python scripts tilpasses værktøj bibliotek.

- Blandet fremstilling af vilkårlige data fra værktøj- og plads-Tabeller
- Formularbaseret editering af værktøjsdataerne
- Værktøjs-brug- og -fælgeliste: bestykningsplan

Software-option Interpolationsdrejning

Interpolationsdrej.

- Sletbearbejdning af rotationssymmetriske stykke ved interpolation af spindel med akserne i bearbejdningsplanet

Upgrade-funktionen FCL 2**Frikobling af væsentlige videreudviklinger**

- Virtuel værktøjsakse
- Tast-cyklus 441, hurtig tastning
- CAD offline punktfilter
- 3D-liniegrafik
- Konturlomme: Anvise alle delkonturer separate dybder
- smarT.NC: Koordinat-transformationer
- smarT.NC: **PLANE**-Funktion
- smarT.NC: Grafisk understøttet blokforløb
- Udvidet USB-funktionalitet
- Netværks-integrering med DHCP og DNS

Upgrade-funktionen FCL 3**Frikobling af væsentlige videreudviklinger**

- Tastsystem-cyklus for 3D-tastning
- Tastcyklerne 408 og 409 (UNIT 408 og 409 i smarT.NC) for fastlæggelse af et henføringspunkt i midten af en not hhv. i midten af et trin
- PLANE-funktion: Aksevinkel-indlæsning
- Bruger-dokumentation som kontextsensitive hjælp direkte på TNC'en
- Tilspændingsreducering ved bearbejdning af konturlomme når værktøjet er i fuldt indgreb.
- smarT.NC: Konturlomme på mønster
- smarT.NC: Parallel-programmering mulig
- smarT.NC: Preview af konturprogrammer i fil-Manager
- smarT.NC: Positioneringsstrategi ved punkt-bearbejdninger

Upgrade-funktionen FCL 4**Frikobling af væsentlige videreudviklinger**

- Grafisk fremstilling af beskyttelsesområde med aktiv kollisionsovervågning DCM
- Håndhjulsoverlapning i standset tilstand med aktiv kollisionsovervågning DCM
- 3D-grunddrejning (opspændingskompensation, skal være tilpasset af maskinfabrikanten)



Indlæse-formater og enheder fra TNC-funktioner	
Positioner, koordinater, cirkelradier, faselængder	-99 999.9999 til +99 999.9999 (5,4: Før-komma-pladser, efter-komma-pladser) [mm]
Cirkelradier	-99 999.9999 til +99 999.9999 ved direkte indlæsning, med Q-paramter-programmering indtil 210 m radius mulig (5,4: Før-komma-pladser, efter-komma-pladser) [mm]
Værktøjs-nummre	0 bis 32 767,9 (5,1)
Værktøjs-navne	32 tegn, ved TOOL CALL skrevet mellem " " . Tilladte specialtegn: #, \$, %, &, -
Delta-værdier for værktøjs-korrekturer	-999.9999 til +999.9999 (3.4) [mm]
Spindelomdr.tal	0 til 99 999,999 (5,3) [omdr./min]
Tilspænding	0 til 99 999,999 (5,3) [mm/min] eller [mm/tand] eller [mm/omdr.]
Dvæletid i cyklus 9	0 til 3 600,000 (4,3) [s]
Gevindstigning i diverse cykler	-99,9999 til +99,9999 (2,4) [mm]
Vinkel for spindel-orientering	0 til 360.0000 (3.4) [°]
Vinkel for polar-koordinater, rotation, transformere planer	-360.0000 til 360.0000 (3.4) [°]
Polarkoordinat-vinkel for skruelinie-interpolation (CP)	-99 999.9999 til +99 999.9999 (5.4) [°]
Nulpunkt-numre i cyklus 7	0 til 2,999 (4.0)
Dim.faktor i cyklus 11 og 26	0.000001 til 99.999999 (2.6)
Hjælpe-funktioner M	0 til 999 (3.0)
Q-parameter-numre	0 til 1999 (4.0)
Q-parameter værdier	-999 999 999 til +999 999 999 (9 steder, glidekomma)
Mærker (LBL) for program-spring	0 til 999 (3.0)
Mærker (LBL) for program-spring	Vilkårlig tekst-string mellem anførselstegn (" ")
Antal programdel-gentagelser REP	1 til 65,534 (5.0)
Fejl-nummer ved Q-parameter-funktion FN14	0 til 1,099 (4.0)
Spline-parameter K	-9.9999999 til +9.9999999 (1.7)
Eksponent for spline-parameter	-255 til 255 (3.0)
Normalvektorerne N og T ved 3D-korrektur	-9.9999999 til +9.9999999 (1.7)

18.4 Skifte buffer-batterier

Når styringen er udkoblet (slukket), forsyner et buffer-batteri TNC'en med strøm, for ikke at miste data i RAM-hukommelsen.

Når TNC'en viser meldingen **skift buffer-batterier**, skal batterierne udskiftes:




Pas på, fare for livet!

Ved udskiftning af buffer-batterier skal maskine og TNC udkobles!

Buffer-batterierne må kun skiftes af skolet personale!

Batteri-Type:1 Lithium-Batteri, Type CR 2450N (Renata) ID 315878-01

- 1 Buffer-batteriet befinder sig på bagsiden af MC 422 C
- 2 Skift batteri; det nye batteri kan kun isættes på den rigtige måde

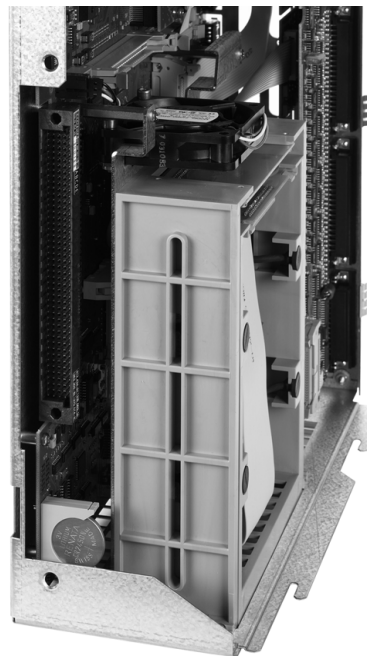





19

**iTNC 530 med
Windows XP (Option)**



19.1 Introduktion

Slutbruger-licensaftale (EULA) for Windows XP



Vær venligst opmærksom på Microsoft slutbruger-licensaftale (EULA), der er vedlagt Deres maskin-dokumentation.

Generelt



I dette kapitel er specialiteterne i iTNC 530 med Windows XP beskrevet. Alle systemfunktioner fra Windows XP kan læses i Windows-dokumentationen.

iTNC-styringerne fra HEIDENHAIN har altid været meget brugervenlige: Enkel programmering i HEIDENHAIN-klartext-dialog, praksiskorrekte cykler, éntydige funktionstaster, og overskuelige grafikfunktioner gør dem til de elskede værkstedsprogrammerbare styre-

Nu står til rådighed for brugeren også standard-Windows-driftssystemet som bruger interface. Den nye kraftfulde HEIDENHAIN-hardware med to processorer danner hermed basis for iTNC 530 med Windows XP.

En processor tager sig af sand tids opgaverne og HEIDENHAIN-driftssystemet, medens den anden processor udelukkende står til rådighed for standard-windows-driftssystemet og således åbner for brugeren en verden af informations-teknologi.

Også her står brugerkomforten i første række:

- I betjeningsfeltet er et komplet PC-tastatur med Touchpad integreret
- Den højtopløsende 15-tommer-farve-fladbilledskærm viser såvel iTNC-overfladen som også Windows-anvendelser
- Med USB-interfacet kan PC-standard-udstyr som eksempelvis mus, drev osv. let tilsluttes til styringen

Ændringer på forinstalleret Windows-system

HEIDENHAIN påtager sig ved ændringer af forinstalleret Windows-system ingen garanti for, at sådanne ændringer ingen negative virkninger opstår på funktionsmåden af styringssoftwaren og dermed på kvaliteten af udførte dele.

Især ændringer af systemindstillinger, installationen af updates eller installationen af yderligere software kan påvirke styringssoftwaren varigt. Vigtige Windows Security Updates af Fa. Microsoft bliver af HEIDENHAIN testet og - såvidt mulig - integreret i det forinstallerede Windows-System. Alle yderligere ændringer falder ind under ansvarsområdet for maskinfabrikanten eller brugeren.

For at holde sandsynligheden af en indskrænkning af driften som maskinstyring hhv. kvaliteten af de hermed producerede dele mindst mulig, anbefaler HEIDENHAIN ved tilsvarende ændringer, men specielt for betjeningen af Windows-systemet, at være opmærksom på efterfølgende opførte regler.



Før De starter omfangsrige arbejder, skal styringen grundlæggende bringes i NØD-STOP tilstand. Vær også opmærksom på anvisningerne for installation af yderligere software (se "Anmeldelse som lokal administrator" på side 728). Allerede udskiftningen eller ændringen af en fælles brugt komponent (DLL, indstilling i Registry etc.), kan føre et helt andet sted end forventet til en uønsket indskrænkning!

Omfangsrige arbejder på Windows-systemet må aldrig gennemføres parallelt med bearbejdning af dele! Hertil hører i særdeleshed arbejder, som behøver en ikke ubetydelig andel af driftssystem-resourcen (regnetid, arbejdsdshukommelse, harddiskadgang, netværkstrafik osv.).

Gennemfør ingen automatisk updates, hverken af Windows heller ikke af en anden software, da gennemførte ændringer såvel ved updates selv som også i videre drift kan føre til en indskrænkning af totalsystemet!

Ved opstart må ingen yderligere software starts! Dette angår især service som f.eks. Realtime-Scan-komponenter fra Virensconnern.

Netværksforbindelser til ikke eksisterende drev kan føre under Windows til en forhøjet systembelastning. Netdrev må ikke forbindes automatisk men kun ved behov!

Tekniske data

Tekniske data	iTNC 530 med Windows XP
Udførelse	To-processor-styring med ■ Sandtids-driftssystem HEROS for maskinstyring ■ PC-driftssystem Windows XP som brugerinterface
Hukommelse	■ RAM-hukommelse: ■ 512 MByte for styrings-anvendelse ■ 512 MByte for Windows-anvendelser ■ Harddisk ■ 13 GByte for TNC-filer ■ 13 GByte for Windows-data, heraf er ca. 13 GByte for anvendelse til rådighed
Datainterface	■ Ethernet 10/100 BaseT (til 100 MBit/s; afhængig af netkapacitet) ■ V.24-RS232C (max. 115 200 Bit/s) ■ V.11-RS422 (max. 115 200 Bit/s) ■ 2 x USB ■ 2 x PS/2



19.2 Start iTNC 530-anvendelsen

Windows-anmeldelse

Efter at De har indkoblet strømforsyningen, starter iTNC 530 automatisk op. Når indlæsedialogen for Windows-anmeldelse vises, står to muligheder for anmeldelse til rådighed:

- Anmeldelse som TNC-bruger
- Anmeldelse som lokal administrator


Anmeldelse som TNC-bruger

- ▶ I indlæsefeltet **User name** indlæses brugernavnet "TNC", i indlæsefeltet **Password** indlæses ikke, bekræft med knappen OK
- ▶ TNC-softwaren bliver automatis startet, i iTNC Control Panel vises statusmeldingen **Starting, Please wait...**



Så længe iTNC Control panelet bliver vist (se billedet), må ingen andre Windows-programmer startes hhv. betjenes. Når iTNC-softwaren er godt startet, minimerer Control panelet sig til et HEIDENHAIN symbol i task-listen.

Dette bruger-tendetegn tillader kun meget begrænset adgang til Windows- driftssystemet. De må hverken ændre netværks-indstillinger, eller installere ny software.

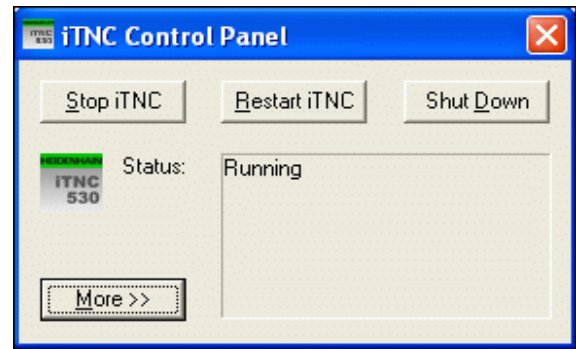

Anmeldelse som lokal administrator

Sæt Dem i forbindelse med maskinfabrikanten, for at spørge efter brugernavn og password.

Som lokal administrator må De foretage software-installationer og netværks-indstillinger.



HEIDENHAIN tilbyder ingen understøttelse ved installation af Windows-anvendelser og overtager ingen garanti for funktionen af anvendelser installeret af Dem selv.

HEIDENHAIN hæfter ikke for fejlagtigt harddisk indhold, der opstår ved installation af updates af fremmed software eller yderligere anvendelses software.

Er det efter ændringer på programmer eller data nødvendig med service-indsats fra HEIDENHAIN, så sender HEIDENHAIN en regning på de forfaldne service-omkostninger.

For at garantere en problemløs funktion af iTNC'ens brug, skal Windows XP systemet til ethvert tidspunkt have tilstrækkelig

- CPU-kapacitet
- ledig harddisk kapacitet på drevet C
- arbjdshukommelse
- båndbredde af harddisk-interfaces

til rådighed.

Styringen udjævner korte indbrud (indtil et sekund ved en blokcyclustid på 0.5,5ms) i dataoverførslen fra Windows computeren gennem en omfangsrig buffer af TNC-data. Afbrydes dataoverførslen fra Windows-systemet dog over et længere tidsrum betydeligt, kan der ske indbrud i tilspændingen ved en programafvikling og herved føre til beskadigelse af emnet.

**Vær opmærksom på følgende forudsætninger ved software-installationer:**

Programmet der skal installeres må Windows-computeren ikke belastes til grænsen af sin ydeevne (512MByte RAM, Pentium M med 1.8 GHz klokfrekvens).

Programmer, som under Windows bliver udført i prioritetstrin **højere end normalt** (above normal), **høj** (high) eller **sand tid** (real time) (f.eks. spil), må ikke installeres.

En virus scanner skal De principielt så kun anvende, når TNC'en netop nu ingen NC-program afvikler. HEIDENHAIN anbefaler, at anvende et virus scanner program enten direkte efter indkoblingen eller direkte før udkoblingen af styringen.

19.3 Netværk-indstillinger

Forudsætning



For at kunne foretage netværk-indstillinger skal De anmelde Dem som lokal administrator. Sæt Dem herfor i forbindelse med Deres maskinfabrikant, for at spørge efter det nødvendige brugernavn og password.

Indstillinger må kun foretages af en netværk-specialist.

Tilpasse indstillinger

I udleveringstilstanden indeholder iTNC 530 to netværks-forbindelser, den **Local Area Connection** og **iTNC Internal Connection** (se billedet).


Local Area Connection er forbindelsen af iTNC'en til Deres netværk. Alle de fra Windows XP her kendte indstillinger må De tilpasse til Deres netværk (se herom i Windows XP netværk-beskrivelse).



iTNC Internal Connection er en intern iTNC-forbindelse. Ændringer i indstillingen i denne forbindelse er ikke tilladt og kan føre til funktionsforstyrrelser i iTNC'en.

Denne interne netværks-adresse er forindstillet på **192 168 252 253** og må ikke kollideres med Deres firmanetværk, subnettet **192.168.254.xxx** må altså ikke være tilstede. Sæt Dem ved adressekonflikter evt. i forbindelse med HEIDENHAIN.

Optionen **Obtain IP adress automatically** (Henføre netværksadresse automatisk) må ikke være aktiv.

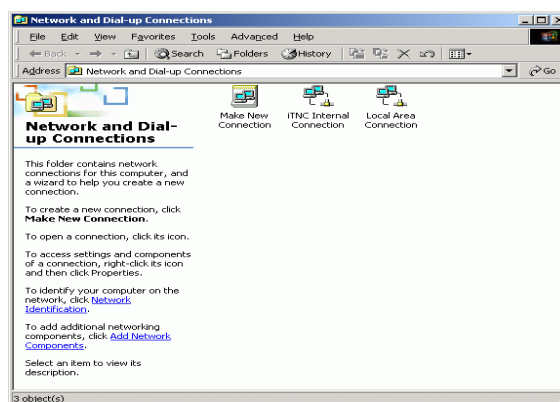

Adgangsstyring

Administratorer har adgang til TNC-drevne D, E og F. Vær opmærksom på, at dataerne på denne partition delvis er binært koderet og kan føre til skrivende adgang til udefinerede forhold i iTNC'en.

Brugergrupperne **SYSTEM** og **Administrators** har adgangsret til partitionen D, E og F. Med gruppen **SYSTEM** bliver sikret, at Windows-service, som starter styringen, får adgang. Med gruppen **Administrators** bliver opnået, at sand-tids-computeren i iTNC'en over **iTNC Internal Connection** får netværksforbindelse.



De må hverken begrænse adgangen for disse grupper, eller tilføje andre grupper og i disse grupper forbyde bestemte adgange (Adgangsbegrænsninger har under Windows forrang overfor adgangstilladelse).

19.4 Detaljer ved fil-styringen

Drev i iTNC

Når De kalder fil-styringen i iTNC'en, får De i venstre vindue en opstilling af alle drev der til rådighed, f.eks.

- **C:\:** Windows-Partition af den indbyggede harddisk
- **RS232:\:** Serielt interface 1
- **RS232:\:** Serielt interface 2
- **TNC:\:** Data-Partition for iTNC


Herudover kan endnu yderligere netdrev være tilstede, som De har opbundet over Windows-Explorer.



Pas på, at data-drevet i iTNC'en vises under navnet **TNC:** i fil-styringen. Dette drev (Partition) besidder i Windows-Explorer navnet **D**.

Underbiblioteker på TNC-drevet (f.eks. **RECYCLER** og **SYSTEM VOLUME IDENTIFIER**) bliver anlagt af Windows XP og må ikke slettes af Dem.

Med maskin-parameter 7225 kan De definere Drev-bogstaver, som i fil-styringen i TNC'en ikke skal vises

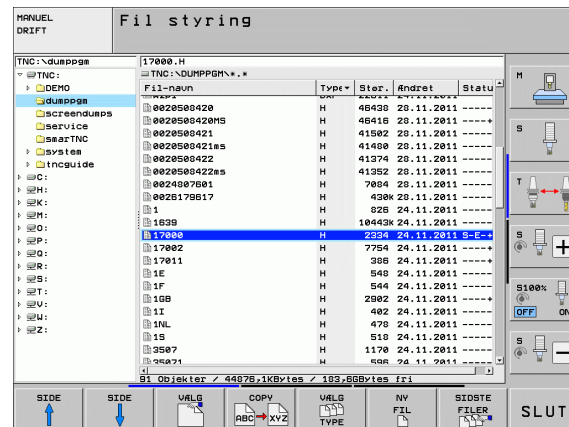

Når De i Windows-Explorer har opbundet et nyt netdrev, skal De evt. aktualisere TNC-displayet for de til rådighed værende drev:

- ▶ Kalde fil-styring: Tryk tasten PGM MGT
- ▶ Sæt det lyse felt til venstre i drev-vinduet
- ▶ Skift softkey-listen til det andet plan
- ▶ Aktualisere drev-billede: Tryk softkey AKT. TRÆ



Data-overførsel til iTNC 530



Før De fra iTNC'en kan starte en data-overførsel, skal De have tilbundet et tilsvarende netdrev over Windows-Explorer. Adgangen til såkaldte UNC-netværksnavne (f.eks. \\PC0815\\DIR1) er ikke mulig.

TNC-specifikke filer

Efter at De har opbundet iTNC530 i Deres netværk, kan De ud fra iTNC'en på en vilkårlig computer få adgang og overføre filer. De må bestemte fil-typer dog kun starte med en data-overførsel fra iTNC'en. Grunden hertil er, at ved overførsel til iTNC'en skal filerne ændres til et binærformat.



Kopiering af de efterfølgende opførte fil-typer med Windows-Explorer til data-drevet D er ikke tilladt!

Fil-typer, som ikke må kopieres over Windows-Explorer:

- Klartext-dialog-programmer (endelse **.H**)
- smarT.NC unit-programmer (endelse **.HU**)
- smarT.NC kontur-programme (endelse **.HC**)
- smarT.NC punkt-tabeller (endelse **.HP**)
- DIN/ISO-programmer (endelse **.I**)
- Værktøjs-tabeller (endelse **.T**)
- Værktøjs-pladstabeller (endelse **.TCH**)
- Palette-tabeller (endelse **.P**)
- Nulpunkt-tabeller (endelse **.D**)
- Punkt-tabeller (endelse **.PNT**)
- Snitdata-tabeller (endelse **.CDT**)
- Frit definerbare tabeller (endelse **.TAB**)

Fremgangsmåde ved data-overførsel: Se "Dataoverføring til/fra et eksternt dataudstyr", side 148.

ASCII-filer

ASCII-filer (Filer med endelsen **.A**), kan De uden begrænsninger over kopiere explorer.



Vær opmærksom på, at alle filer, som De vil bearbejde på TNC'en, skal være gemt på drev D.

SYMBOLE

3D-fremstilling ... 620
 3D-korrektur ... 518
 Afhængig af indgrebsvinkel ... 525
 Delta-værdier ... 520
 Delta-værdier med
 DR2TABLE ... 525
 Face Milling ... 521
 Normeret vektor ... 519
 Peripheral Milling ... 523
 Værktøjs-former ... 520
 Værktøjs-orientering ... 521
 3D-tastsystemer
 kalibrering
 kontakt ... 585
 tyre forskellige
 kalibreringsdata ... 587

A

Åbne konturhjørner:M98 ... 381
 ACC ... 445
 Adaptiv tilspændingsregulering ... 434
 Afbryde en bearbejdning ... 635
 AFC ... 434
 Afhængige filer ... 669
 Animation af PLANE-funktion ... 481
 Arbejdsrum-overvågning ... 629, 671
 Arkivfiler ... 146, 147
 ASCII-filer ... 459
 Automatisk programstart ... 643
 Automatisk snitdata-beregning ... 186, 464
 Automatisk værktøjs-opmåling ... 184
 Ændre spændejern ... 410
 Ændre spindelomdr.tal ... 570

B

Banebevægelser
 Polarkoordinater
 Cirkelbane med tangential
 tilslutning ... 245
 Cirkelbane om Pol CC ... 244
 Oversigt ... 242
 Retlinie ... 243
 retvinklede koordinater
 Cirkelbane med fastlagt
 radius ... 235
 Cirkelbane med tangential
 tilslutning ... 237
 Cirkelbane om cirkelmidtpunkt
 CC ... 234
 Oversigt ... 229
 Retlinie ... 230

B

Banefunktioner
 Grundlaget ... 216
 Cirkler og cirkelbuer ... 218
 Forpositionering ... 219
 Betjeningsfelt ... 87
 Bibliotek ... 127, 134
 fremstille ... 134
 kopiere ... 138
 slette ... 139
 Billedskærmen ... 85
 Billedskærm-opdeling ... 86
 Blok
 indføje, ændre ... 119
 slette ... 119
 Blokfremløb ... 639
 efter strømudfald ... 639
 Bruge tastfunktioner med mekaniske
 tastere eller måleure ... 602
 Bruger-parametre ... 692
 Brugerparametre
 generelle
 for 3D-tastsystemer ... 693
 for bearbejdning og
 programafvikling ... 707
 for ekstern dataoverførsel ... 693
 for TNC-displays, TNC-
 editor ... 697
 maskinspecifikke ... 670

C

CAM-programmering ... 518
 Cirkelbane ... 234, 235, 237, 244, 245
 Cirkelberegninger ... 317
 Cirkelmidtpunkt ... 233
 Cylinder ... 366

D

Datainterface
 anvise ... 654
 indrete ... 653
 Stikforbindelser ... 709
 Dataoverførings-hastighed ... 653
 Dataoverførings-software ... 655
 Datasikring ... 126
 Dataudlæsning på billedskærm ... 331
 Dataudlæsning til Server ... 331
 DCM ... 400
 Deaktivere opspænding ... 415
 Definere lokale Q-parametre ... 311
 Definere remanente Q-
 parametre ... 311

D

Delefamilien ... 312
 Dialog ... 115
 Downloade hjælpefiler ... 173
 DR2TABLE ... 525
 Drejæakse
 Reducere visning:M94 ... 510
 vejoptimeret kørsel: M126 ... 509
 Driftsarter ... 88
 Driftstider ... 681
 Dykfræsning i transformeret plan ... 501
 Dynamisk kollisionsovervågning ... 400
 Program-test ... 405
 Værktøjsholder ... 190

E

Ekstern dataoverførsel
 iTNC 530 ... 148
 iTNC 530 med Windows XP ... 731
 Ellipse ... 364
 EMAT.TAB ... 465
 Emne-positioner
 absolutte ... 109
 inkrementale ... 109
 Ethernet-interface
 Introduktion ... 657
 konfigurere ... 660
 Tilslutning og frakobling af netværks
 drev ... 150
 Tilslutnings-muligheder ... 657
 Externt adgang ... 685

F

Fase ... 231
 Fastlæg henføeringspunkt
 i programafviklingen ... 342
 uden 3D-tastsystem ... 571
 Fastlæg henføeringspunkt manuelt
 Cirkelmidtpunkt som
 henføeringspunkt ... 596
 for boringer/tappe ... 598
 Midterakse som
 henføeringspunkt ... 597
 Fastlægge emne-materiale ... 465
 Fastlægge henføeringspunkt ... 571
 Fastlægge henføeringspunkt manuelt
 Hjørne som henføeringspunkt ... 595
 FCL ... 650
 FCL-Funktion ... 9
 Fejlliste ... 164
 Fejlmeldinger ... 163, 164
 Hjælp ved ... 163



F

- Fil
 - fremstille ... 134
- Fil-status ... 130
- Fil-styring ... 127
 - Afhængige filer ... 669
 - Beskytte en fil ... 143
 - Biblioteker ... 127
 - fremstille ... 134
 - kopiere ... 138
 - ekstern dataoverførsel ... 148
- Fil
 - fremstille ... 134
- Fil-navn ... 126
- Fil-type ... 125
- Funktions-oversigt ... 128
- kalde ... 130
- konfigurere med MOD ... 668
- Kopiere fil ... 135
- Kopiere tabeller ... 137
- Markere filer ... 140
- Omdøbe en fil ... 142
- Overskrivning af filer ... 136
- Shortcuts ... 145
- Slette fil ... 139
- Valg af fil ... 131
- Filter for borepositioner med DXF-
dataovertagelse ... 283
- Filtrere CAD-data ... 449
- FixtureWizard ... 407, 417
- Fjerne spændejern ... 410
- FK-programmering ... 250
 - Åbning af dialog ... 254
 - Cirkelbaner ... 256
 - Grafik ... 252
 - Grundlaget ... 250
 - Indlæsemuligheder
 - Cirkeldata ... 258
 - Hjælpepunkter ... 260
 - Lukkede konturer ... 259
 - Relative henføringer ... 261
 - Retning og længde af
konturelementer ... 257
 - Slutpunkter ... 256
 - Konvertere efter klartext-
dialog ... 253
 - Retlinier ... 255
- Flade-normalvektor ... 489, 502, 518,
519
- Flerakse bearbejdning ... 503

F

- FN 27: TABWRITE: Beskrive frit
definerbare tabeller ... 474
- FN14: ERROR: Udlæs
fejlmeldinger ... 322
- FN15: PRINT: Udlæse tekster
uformateret ... 326
- FN16: F-PRINT: Udlæse tekster
formateret ... 327
- FN18: SYSREAD: Læse
systemdata ... 332
- FN19: PLC: Overføre værdier til
PLC'en ... 339
- FN20: VENT FOR: NC og PLC
synkronisering ... 340
- FN23: CIRKELDATA: Beregne cirkel ud
fra 3 punkter ... 317
- FN24: CIRKELDATA: Beregne cirkel ud
fra 4 punkter ... 317
- FN25: PRESET: Fastlæg nyt
henføringspunkt ... 342
- FN26: TABOPEN: Åbne frit definerbare
tabeller ... 473
- FN28: TABREAD: Læse frit definerbare
tabeller ... 475
- Forarbejde DXF-filer ... 270
 - Fastlæg henføringspunkt ... 274
 - Filter for borepositioner ... 283
 - Grundindstillinger ... 272
 - Indstille Layer ... 273
 - Vælg
 - bearbejdningspositioner ... 279
 - Vælg kontur ... 276
 - Vælge borepositioner
 - Diameterinflæsning ... 282
 - Enkeltvalg ... 280
 - Mus-over ... 281
- Forlade kontur ... 221
- Formatinformationer ... 720
- Formularbillede ... 472
- Frakøre kontur
 - med polarkoordinater ... 223
- Fremskaffelse af
bearbejdningstid ... 625
- Fremstilling i 3 planer ... 619
- FSELECT ... 252

G

- Generere et baglæns-program ... 446
 - Gennemføre en software-update ... 652
 - Gentilkørsel til konturen ... 642
 - Globale programindstillinger ... 419
 - GOTO under afbrydelse ... 635
 - Grafik
 - Billeder ... 618
 - Udsnit-forstørrelse ... 623
ved programmering ... 158, 160
 - Udsnitsforstørrelse ... 159
 - Grafisk simulation ... 624
 - Vise værktøj ... 624
 - Grunddrejning
 - registrere i driftsart manuel ... 590,
592, 593
 - Grundlaget ... 106
- H**
- Håndhjul ... 559
 - Harddisk ... 125
 - Helcirkel ... 234
 - Helix-interpolation ... 246
 - Henføringssystem ... 107
 - Hjælp ved fejlmeldinger ... 163
 - Hjælpeakser ... 107
 - Hjælpe-funktioner
 - for baneforholdene ... 377
 - for drejeads ... 508
 - for koordinatangivelser ... 374
 - for laser-skæremaskiner ... 393
 - for programafviklings-kontrol ... 373
 - for spindel og kølemiddel ... 373
 - indlæs ... 372
 - Hjælpesystem ... 168
 - Hjørne-runding ... 232
 - Host computer-drift ... 687
 - Hovedaksler ... 107

I

Ilgang ... 176
 Inddeling af programmer ... 156
 Indføj kommentarer ... 154
 Indikerede værktøjer ... 188
 Indkobling ... 554
 Indlæs opspænding ... 414, 415
 Indlæs spindelomdrejningstal ... 195
 Indskrænk kørselsområde ... 430
 Indstille BAUD-rate ... 653
 Indstille systemtid ... 683
 Indstille tidszone ... 683
 Installere service-pakke ... 652
 iTNC 530 ... 84
 med Windows XP ... 724

K

Klartext-dialog ... 115
 Kollisionsovervågning ... 400
 Kompensering for skævt liggende emne
 med måling af to punkter på en
 retlinie ... 588
 med to borer ... 589, 598
 med to runde tappe ... 592, 598
 Konstant banehastighed:M90 ... 377
 Kontextsensitiv hjælp ... 168
 Kontrollere spændejernsposition ... 411
 Konvertere
 FK-programmer ... 253
 Konvertering af FK-programmer ... 253
 Koordinat-transformationer ... 452
 Kopiere programdele ... 122
 Kopiering af programdele ... 122
 Køre med maskinakser
 med håndhjulet ... 559
 Kørsel med maskinakser ... 557
 med eksterne retningstaster ... 557
 skridtvis ... 558
 Kørsel til kontur ... 221
 med polarkoordinater ... 223
 Kørsel væk fra konturen ... 388
 Kugle ... 368

L

Laserskæring, hjælpe-funktioner ... 393
 Læresnit ... 438
 Læse systemdata ... 352
 L-blok-generering ... 677
 Limit-plan ... 430
 Liste over fejlmeldinger ... 164
 Lommeregner ... 157
 Look ahead ... 385

M

M91, M92 ... 374
 Manuel fastlæggelse af
 henføeringspunkt
 i en vilkårlig akse ... 594
 Maskin-parametre
 for 3D-tastsystemer ... 693
 for bearbejdning og
 programafvikling ... 707
 for ekstern dataoverførsel ... 693
 for TNC-visning og TNC-
 editoren ... 697
 M-funktioner
 Se hjælpe-funktionen
 MOD-funktion
 forlade ... 648
 Oversigt ... 649
 vælg ... 648

N

NC-fejlmeldinger ... 163, 164
 Netværk-indstillinger ... 660
 iTNC 530 med Windows XP ... 729
 Netværks-tilslutning ... 150
 Nøgle-tal ... 651
 Nulpunkt-forskydning ... 452
 Koordinatindlæsning ... 452
 Med nulpunkt-tabel ... 453
 Tilbagestilling ... 454
 Nulpunkt-tabel
 Overtagelse af
 tasterresultater ... 582

O

Omdanne
 Generere et baglæns-
 program ... 446
 Opdatere TNC-software ... 652
 Opmåle emner ... 599
 Options-nummer ... 650
 Overkøre referencepunkter ... 554
 Overlappede transformationer ... 419
 Overlejr håndhjuls-
 positioneringer:M118 ... 387
 Overtag Akt-position ... 117
 Overvåge spindelbelastning ... 444
 Overvågning
 Kollision ... 400

P

Palettehenføeringspunkt ... 537
 Palettepreset ... 537
 Palette-tabeller
 afvikle ... 539, 552
 Anvendelse ... 534, 540
 Overtagelse af koordinater ... 535,
 541
 vælg og forlade ... 536, 545
 Parameter-programmering:Se Q-
 parameter-programmering
 Parentesregning ... 343
 Ping ... 667
 Placere spændejern ... 409
 Plads-tabel ... 192
 PLANE-funktion ... 479
 Aksevinkel definition ... 494
 Animation ... 481
 Automatisk indsvingning ... 496
 Dykfræsning ... 501
 Eulervinkel-definition ... 487
 Inkremental definition ... 493
 Positioneringsforhold ... 496
 Projektionsvinkel-definition ... 485
 Punkt-Definition ... 491
 Rumvinkel-definition ... 483
 Tilbagestil ... 482
 Udvalg af mulige løsninger ... 499
 Vektor-definition ... 489
 Polarkoordinater
 Grundlaget ... 108
 Kontur tilkørsel/frakørsel ... 223
 Programmering ... 242
 Positionering
 med manuel indlæsning ... 610
 ved transformeret
 bearbejdningsplan ... 376, 517
 Preset-tabel ... 573
 For paletter ... 537
 Overtagelse af
 tasterresultater ... 583
 Program
 åbne et nyt ... 113
 editere ... 118
 inddele ... 156
 -opbygning ... 111



- P**
- Programafvikling
 - afbryde ... 635
 - Blokfremløb ... 639
 - fortsætte efter en afbrydelse ... 638
 - Globale programindstillinger ... 419
 - Oversigt ... 633
 - Overspringe blokke ... 644
 - udføre ... 634
 - Programdel-gentagelse ... 293
 - Programforlæg ... 397
 - Program-kald
 - Vilkårligt program som underprogram ... 294
 - Programmere værktøjs-bevægelser ... 115
 - Programmerings-grafik ... 252
 - Programmeringshjælp ... 399
 - Program-navn:Se fil-styring, fil-navn
 - Program-spring med GOTO ... 635
 - Program-styring:Se fil-styring
 - Program-test
 - Indstille hastighed ... 617
 - indtil en bestemt blok ... 630
 - Oversigt ... 626
 - udføre ... 629
- Q**
- Q-parameter-programmering ... 308, 347
 - Betingede spring ... 318
 - Cirkelberegninger ... 317
 - Matematiske
 - grundfunktioner ... 313
 - Øvrige funktioner ... 321
 - Programmeringsanvisninger ... 310, 349, 350, 351, 355, 357
 - Vinkelfunktioner ... 315
 - Q-parametre
 - forbelagte ... 358
 - formateret udlæsning ... 327
 - kontrollere ... 320
 - lokale parametre QL ... 308
 - Overføre værdier til PLC'en ... 339
 - remanente parametre QR ... 308
 - uformateret udlæsning ... 326
- R**
- Radiuskorrektur ... 212
 - Indlæsning ... 213
 - Udv.hjørne, indv.hjørne ... 214
 - Råemne definering ... 113
 - Retlinie ... 230, 243
- S**
- Sammenkædninger ... 296
 - Set ovenfra ... 618
 - Sikre opspænding ... 414
 - Skift mellem store-/små bogstaver ... 460
 - Skifte Akser ... 425
 - Skifte buffer-batterier ... 721
 - Skrive tastværdier i en nulpunkt-tabel ... 582
 - Skrive tastværdier i preset-tabel ... 583
 - Skruelinie ... 246
 - Snitdata-beregning ... 464
 - Snitdata-tabel ... 464
 - Software-nummer ... 650
 - Software-optioner ... 717
 - Søg værktøjsnavn ... 196
 - Søgefunktion ... 123
 - Spændejernsovervågning ... 406
 - Spændejernsskabeloner ... 407, 416
 - SPEC FCT ... 396
 - Specialfunktioner ... 396
 - Spline-interpolation ... 529
 - Blokformat ... 529
 - Indlæseområde ... 531
 - Status-display ... 91
 - generelle ... 91
 - yderligere ... 93
 - Status-visning
 - Sti ... 127
 - Stikforbindelser datainterface ... 709
 - String-parameter ... 347
 - Styre opspændinger ... 413
 - Styring af henf.punkter ... 573
 - Svingakser ... 511, 513
 - Synkronisere NC og PLC ... 340
 - Synkronisere PLC og NC ... 340
- T**
- Tastcykler
 - Driftsart manuel ... 580
 - Se bruger-håndbogen Tastsystem-cykler
 - Tastsystem-overvågning ... 389
 - TCPM ... 503
 - Tilbagestilling ... 507
 - Teach In ... 117, 230
 - Tekniske data ... 712
 - iTNC 530 med Windows XP ... 726
 - Tekst-fil
 - åbne og forlade ... 459
 - Editorings-funktioner ... 460
 - Finde dele af tekst ... 463
 - Slette-funktioner ... 461
 - Tekst-variable ... 347
 - Teleservice ... 684
 - Teste datamedie ... 682
 - Teste harddisk ... 682
 - Teste netværk-forbindelser ... 667
 - Tilbehør ... 102
 - Tilspænding ... 569
 - ændre ... 570
 - Indlæsemuligheder ... 116
 - ved drejeadser, M116 ... 508
 - Tilspænding i millimeter/spindel-omdrejning M136 ... 383
 - Tilspændingsfaktor for indstiksbevægelser: M103 ... 382
 - Tilspændingsregulering, automatisk ... 434
 - TNCguide ... 168
 - TNCremo ... 655
 - TNCremoNT ... 655
 - Trådløst håndhjul ... 562
 - Indstille kanal ... 689
 - Indstille sendestyrken ... 690
 - konfigurere ... 688
 - Statistik-data ... 690
 - Tilordne håndhjulsholder ... 688
 - TRANS DATUM ... 452
 - Transformere bearbejdningsplan manuelt ... 603
 - Transformering af bearbejdningsplan ... 479, 603
 - Trigonometri ... 315
 - T-vektor ... 519

U

Udgavenumre ... 651
 Udkobling ... 556
 Udsiftning af tekster ... 124
 Udviklingsstand: ... 9
 Underprogram ... 291
 USB-interface ... 724
 USB-udstyr tilslutte/fjerne ... 151

V

Variabel programkald med QS ... 455
 Vælg grafisk konturudsnit ... 286
 Vælg kontur fra DXF ... 276
 Vælg måleenhed ... 113
 Vælg værktøjstype ... 186
 Vælge henføringsspunkt ... 110
 Vælge positioner fra DXF ... 279
 Værktøjsbrud-overvågning ... 444
 Værktøjs-brugs-fil ... 200
 Værktøjs-brugstest ... 200
 Værktøjs-data
 Delta-værdier ... 179
 indikere ... 188
 indlæse i et program ... 179
 indlæsning i tabellen ... 180
 kalde ... 195
 Værktøjsholder-kinematik ... 190
 Værktøjs-korrektur
 Længde ... 211
 Radius ... 212
 tredimensional ... 518
 Værktøjs-længde ... 178
 Værktøjs-navn ... 178
 Værktøjs-nummer ... 178
 Værktøjs-opmåling ... 184
 Værktøjs-radius ... 178
 Værktøjs-skærmat. ... 186
 Værktøjs-skærmateriale ... 466
 Værktøjs-styring ... 203
 Værktøjs-tabel
 editere, forlade ... 187
 Editeringsfunktioner ... 188, 205,
 207
 Indlæsemuligheder ... 180
 Værktøjsveksel ... 197
 Vibrations-dæmpning ... 445
 Vinkelfunktioner ... 315
 Virtuelle akse VT ... 429
 Vise hjælp-filer ... 680

W

Windows XP ... 724
 Windows-anmeldelse ... 727

Z

ZIP-filer ... 146, 147



Oversigtstabeller

Bearbejdningscykler

Cyklus-nummer	Cyklus-betegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
7	Nulpunkt-forskydning	■	
8	Spejling	■	
9	Dvæletid	■	
10	Drejning	■	
11	Dim.faktor	■	
12	Program-kald	■	
13	Spindel-orientering	■	
14	Konturdefinition	■	
19	Transformere bearbejdningsplan	■	
20	Kontur-data SL II	■	
21	Forboring SL II		■
22	Rømme SL II		■
23	Sletfræs dybde SL II		■
24	Sletfræs side SL II		■
25	Konturkæde		■
26	Dim.faktor aksespecifik	■	
27	Cylinder-overflade		■
28	Cylinder-overflade notfræsning		■
29	Cylinder-overflade trin		■
30	Afvikling af 3D-data		■
32	Tolerance	■	
39	Cylinder-overflade udv.kontur		■
200	Boring		■
201	Reifning		■
202	Uddrejning		■
203	Universal-boring		■



Cyklus-nummer	Cyklus-betegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
204	Undersækning bagfra		■
205	Universal-dybdeboring		■
206	Gevindboring med kompenserende patron, ny		■
207	Gevindboring uden kompenserende patron, ny		■
208	Borefræsning		■
209	Gevindboring med spånbrud		■
220	Punktmønster på cirkel	■	
221	Punktmønster på linier	■	
230	Planfræsning		■
231	Skråflade		■
232	Planfræsning		■
240	Centrering		■
241	Kanon-bor		■
247	Henføringspunkt fastlæggelse	■	
251	Firkantlomme komplet bearbejdning		■
252	Rund lomme pomplet bearbejdning		■
253	Notfræsning		■
254	Rund not		■
256	Firkantlomme komplet bearbejdning		■
257	Rund tap komplet bearbejdning		■
262	Gevindfræsning		■
263	Undersæknings-gevindfræsning		■
264	Borgevindfræsning		■
265	Helix-borgevindfræsning		■
267	Udv. gevindfræsning		■
270	Kontur-data	■	
275	Konturnot trochoidal		■

Hjælpe-funktioner

M	Virkemåde	Virkning på blok - Start	Ende	Side
M0	Programafvikling STOP/muligvis Spindel STOP/muligvis Kølemiddel UD		■	Side 373
M1	Valgfrit programafviklings STOP/spindel STOP/kølemiddel UD (maskinafhængig)		■	Side 645
M2	Programafviklings STOP/spindel STOP/kølemiddel UD/evt. slette status-displayet (afhængig af maskin-parameter)/tilbagespring til blok 1		■	Side 373
M3	Spindel IND medurs	■		Side 373
M4	Spindel IND modurs	■		
M5	Spindel STOP		■	
M6	Værktøjsveksel/programafvik. STOP (afhængig af maskin-prameter)/sindel STOP		■	Side 373
M8	Kølemiddel IND	■		Side 373
M9	Kølemiddel UD		■	
M13	Spindel INDE medurs/kølemidd INDE	■		Side 373
M14	Spindel IND modurs/kølemiddel ind	■		
M30	Samme funktion som M2		■	Side 373
M89	Fri hjælpe-funktion eller cyklus-kald, modal virksom (afhængig af maskin-parameter)	■	■	Cykel-håndbog
M90	Kun i slæbe drift: Konstant banehastighed ved hjørner		■	Side 377
M91	I en positioneringsblok: Koordinater henfører sig til maskin-nulpunktet	■		Side 374
M92	I en positioneringsblok: Koordinater henfører sig til en af maskinfabrikanten defineret position, f.eks. på en værktøjsveksel-position	■		Side 374
M94	Reducere visning af drejeakse til en værdi under 360°	■		Side 510
M97	Bearbejdning af små konturtrin		■	Side 379
M98	Fuldstændig bearbejdning af åbne konturer		■	Side 381
M99	Blokvis cyklus-kald		■	Cykel-håndbog
M101	Automatisk værktøjsveksel med tvillingværktøj, ved udløbet brugstid		■	Side 198
M102	M101 tilbagestilling		■	
M103	Tisp. ved indstikning reducere af faktor F (procentual værdi)	■		Side 382
M104	Aktivere sidst fastlagte henf.punkt igen	■		Side 376
M105	Gennemføre bearbejdning med anden k_v -faktor	■		Side 692
M106	Gennemføre bearbejdning med første k_v -faktor	■		
M107	Undertrykke fejlmelding ved tvillingværktøjer med overmål	■		Side 198
M108	M107 tilbagestilling		■	



M	Virkemåde	Virkning på blok - Start	Ende	Side
M109	Konstant banehastighed på værktøjs-skæret (Tilspændings-forhøjelse og -reducering)	■		Side 384
M110	Konstant banehastighed på værktøjs-skæret (kun tilspændings-reducering)	■		
M111	Tilbagestille M109/M110		■	
M114	Autom. Korrektur af maskingeometri ved arbejde med svingakser	■		Side 511
M115	Tilbagestille M114		■	
M116	Tilspænding ved drejeakser i mm/min	■		Side 508
M117	Tilbagestille M116		■	
M118	Overløjring ved håndhjuls-positionering under programafviklingenn	■		Side 387
M120	Foruberegning af radiuskorrigeret kontur (LOOK AHEAD)	■		Side 385
M124	Punkter ved afvikling af ikke korrigerede retlinieblokke tilgodeses ikke	■		Side 378
M126	Køre drejeakser vejoptimeret	■		Side 509
M127	M126 tilbagestilles		■	
M128	Bibeholde positionen af værktøjsspidsen ved positionering af svingakse (TCPM)	■		Side 513
M129	Tilbagestille M128		■	
M130	I positioneringsblok: Punkter henfører sig til det utransformerede koordinatsystem	■		Side 376
M134	Præc.stop ved ikke tangentielle konturovergange ved positioneringer med drejeakser	■		Side 516
M135	Tilbagestille M134		■	
M136	Tilspænding F i millimeter pr. spindel-omdrejning	■		Side 383
M137	Tilbagestille M136		■	
M138	Valg af svingakse	■		Side 516
M140	Kørsel fra konturen i værktøjsakse-retning	■		Side 388
M141	Undertrykke tastsystem-overvågning	■		Side 389
M142	Slette modale programinformationer	■		Side 390
M143	Slette grunddrejning	■		Side 390
M144	Hensyntagen til maskin-kinematik i AKT./SOLL-positioner ved blokende	■		Side 517
M145	Tilbagestille M144		■	
M148	Automatisk løfte værktøj op fra konturen ved NC-stop	■		Side 391
M149	Tilbagestille M148		■	
M150	Undertrykke endekontaktmedling (blokvis virksom funktion)	■		Side 392
M200	Laserskæring: Direkte udlæsning af programmeret spænding	■		Side 393
M201	Laserskæring: Udlæs spænding som funktion af strækningen	■		
M202	Laserskæring: Udlæs spænding som funktion af hastigheden	■		
M203	Laserskæring: Udlæs spænding som funktion af tiden (rampe)	■		
M204	Laserskæring: Udlæs spænding som funktion af tiden (Puls)	■		



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Tastesystemer fra HEIDENHAIN

hjælper dem, til at reducerer nedetid, og forbedre dimensioneringen af det færdigbearbejdede emne.


Værktøjs-tastesystem

TT 220 signaloverførsel ved kabel

TS 440, TS 444 Infrarød overførsel

TS 640, TS 740 Infrarød overførsel

- Værktøjsopretning
- Fastlæg henføringspunkter
- Emne opmåling

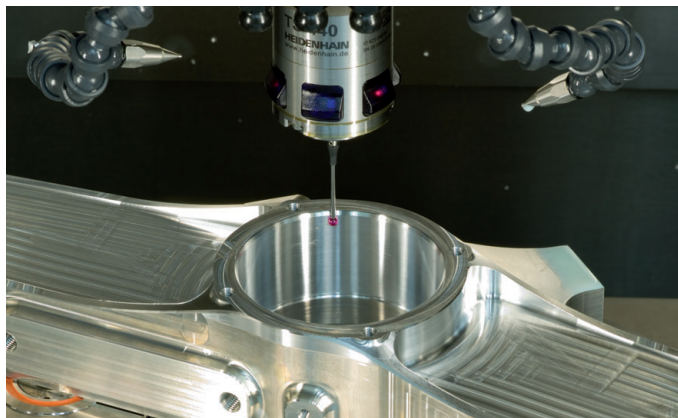

Værktøjs-tastesystem

TT 140 signaloverførsel ved kabel

TT 449 Infrarød-overførsel

TL berøringsløs Lasersystem

- Opmåling af værktøj
- Brug Overvågning
- Værktøjsbrud konstateret

