


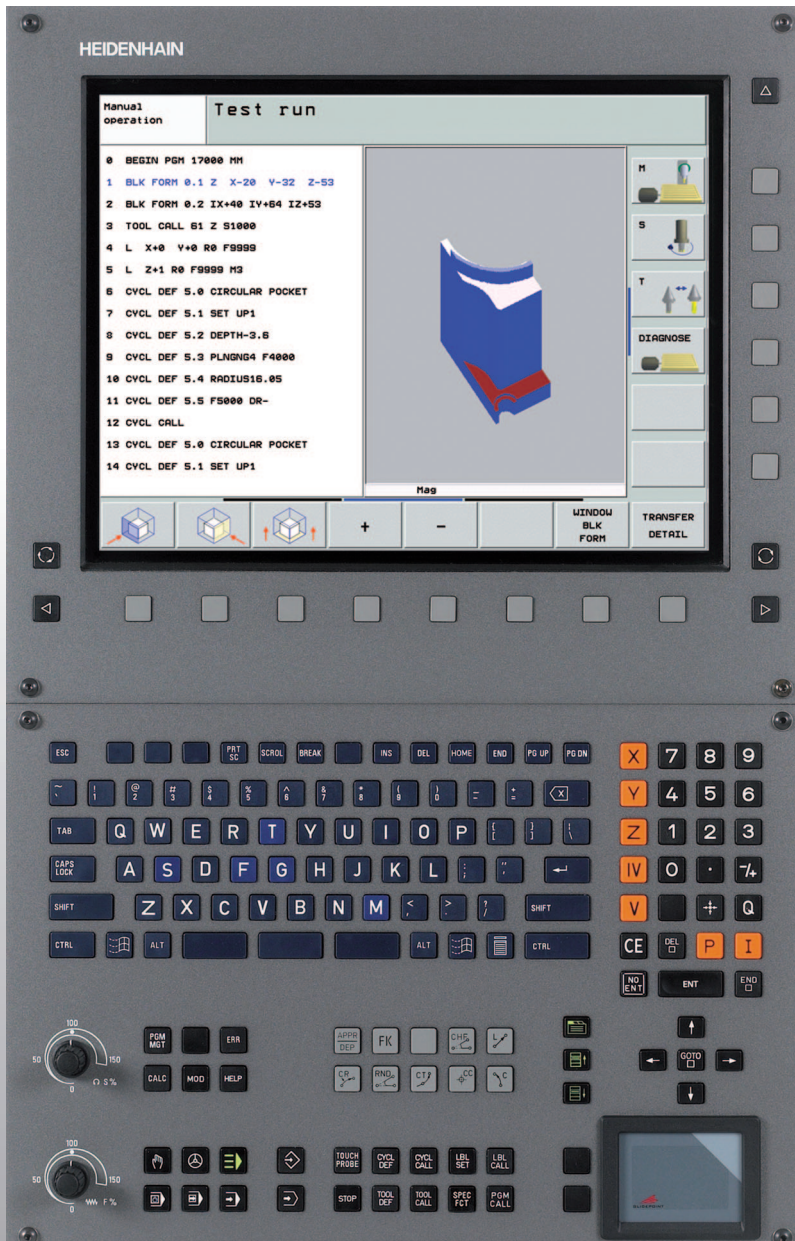

HEIDENHAIN



使用手冊
海德漢對話式 格式


iTNC 530

NC 軟體
340 490-03
340 491-03
340 492-03
340 493-03
340 494-03

Zhongwen (zh_TW)
1/2007




視覺顯示單元上的控制項

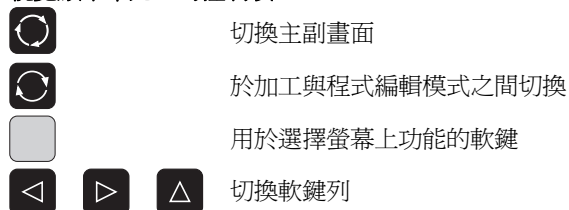


輸入字母及符號的打字鍵盤




機器操作模式

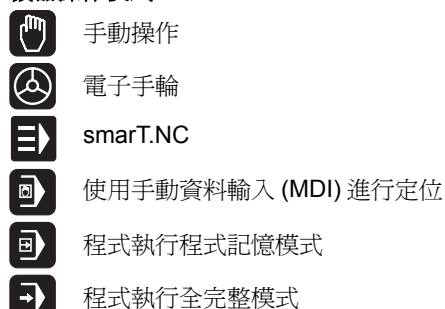

程式編輯模式

 


程式 / 檔案管理，TNC 功能

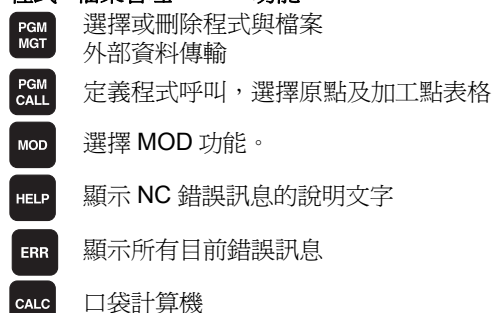

移動游標，直接進入單節、循環及參數-功能




進給速率 / 主軸速度的手動控制旋鈕

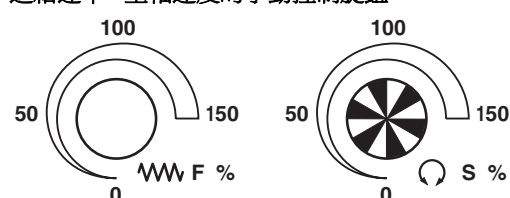


程式編輯路徑移動




 
刀具功能




循環、循環程式及程式段落重複

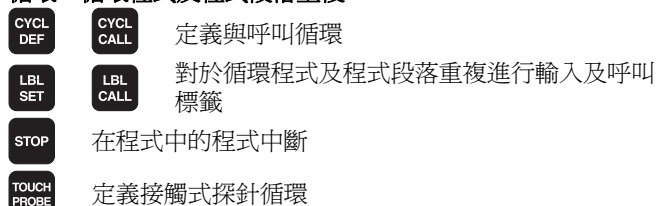

座標軸與數字鍵：輸入及編輯

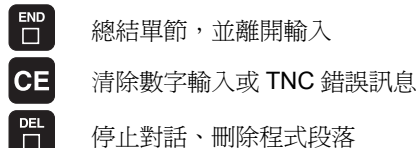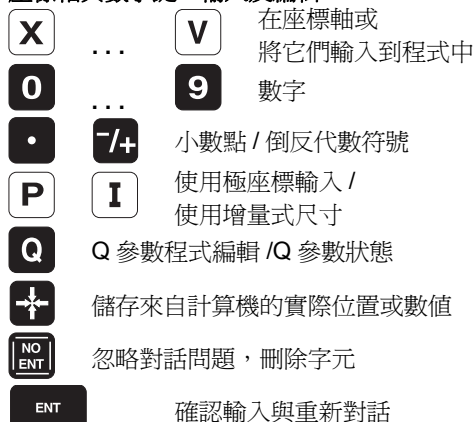

特殊功能 / smarT.NC

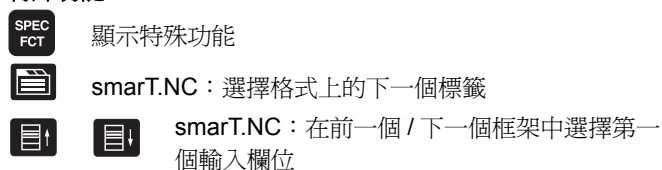


HEIDENHAIN

Manual
operation

Test run

```
0 BEGIN PGM 17000 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-20 Y-32 Z-53
2 BLK FORM 0.2 IX+40 IV+64 IZ+53
3 TOOL CALL 61 Z S1000
4 L X+0 Y+0 R0 F8999
5 L Z+1 R0 F8999 M3
6 CYCL DEF 5.0 CIRCULAR POCKET
7 CYCL DEF 5.1 SET UP1
8 CYCL DEF 5.2 DEPTH-3.6
9 CYCL DEF 5.3 PLNGNG4 F4000
10 CYCL DEF 5.4 RADIUS16.05
11 CYCL DEF 5.5 F5000 DR-
12 CYCL CALL
13 CYCL DEF 5.0 CIRCULAR POCKET
14 CYCL DEF 5.1 SET UP1
```

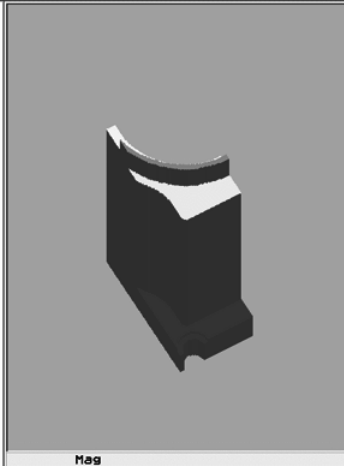

Mag



+

-

WINDOW
BLK
FORM

TRANSFER
DETAIL





TNC 型式，軟體與特性

此手冊提供 TNC 搭配以下 NC 之軟體編號所包含的功能及特性。

TNC 型式	NC 軟體
iTNC 530	340 490-03
iTNC 530 E	340 491-03
iTNC 530	340 492-03
iTNC 530 E	340 493-03
iTNC 530 程式編輯工作站	340 494-03

字尾的 E 表示 TNC 出口版本，並有以下的限制：

- 直線補間不超過四軸同動。

工具機製造廠經由機械參數的設定來規劃其機械使用的 TNC 功能。在本手冊中所描述的一些功能可能並不存在於您的工具機上由 TNC 所提供的特色。

機械可能不提供的 TNC 功能包含：

- TT 作刀具測量

請聯絡工具機製造商，以熟悉機械上控制器的個別操作執行。

許多工具機製造商，以及海德漢提供 TNC 加工課程，此課程提供有效率的改善加工技巧，及與其他 TNC 使用者分享資料和方法。



橋腔畢§ 敦 w 循環使用者手冊：

另一本手冊中說明所有接觸式探針功能，如需要本手冊複本，揀 p 果您需要本使用者手冊的複本，請聯絡海德漢。文件編號：533 189-xx



smarT.NC 使用者文件：

新的 smarT.NC 操作模式係在一獨立的手冊中說明。如果您需要一份此手冊的複本，請聯絡海德漢。文件編號：533 191-xx.



軟體選項

iTNC 530 為具有多種軟體選項的特性，其可由您或您的工具機製造商所啟用。每個選項皆獨立地開啓，並包含以下個別的功能：

軟體選項 1	
圓筒表面補間 (循環 27, 28, 29 及 39)	
旋轉軸的進給速率 mm/min：M116	
傾斜機械平面 (循環 19, 平面 功能及手動操作模式中的 3-D ROT 軟鍵)	
立體圓補間 (具有傾斜的工作平面)	
軟體選項 2	
單節處理時間為 0.5 ms，而非 3.6 ms。	
五軸補間	
滑線補間	
3-D 加工：	
■ M114: 當以傾斜軸工作時，自動補償機器幾何形狀	
■ M128: 以傾斜軸定位時，維持刀尖的位置 (TCPM)。	
■ TCPM 功能：再可選擇的模式中以傾斜軸定位時，維持刀尖的位置 (TCPM)。	
■ M144: 補正單節結尾 ACTUAL/NOMINAL 位置的機械座標結構配置組態：	
■ 額外參數精銑 / 粗銑及旋轉軸公差在循環 32 中 (G62)。	
■ LN 單節 (3-D 補償)	
DCM (防撞監控) 軟體選項	說明
為監視機器製造商所定義的範圍的功能以防止碰撞。	頁面 93
DXF 轉換器軟體選項	說明
自 DXF 檔案 (AutoCAD R12 格式) 提取輪廓。	頁面 273



額外對話語言軟體選項	說明
啓用會話式語言，包括斯洛維尼亞語，斯洛伐克語，挪威語，拉脫維亞語，愛沙尼亞語，韓語等之功能。	頁面 699
共通程式設定軟體選項	說明
在程式執行模式中用於重疊座標轉換之功能。	頁面 643
AFC 軟體選項	說明
最佳化加工條件之可調式進給速率控制的功能，應用於批量生產期間。	頁面 650



特性內容等級 (升級功能)

配合軟體選項，TNC 軟體中另有顯著的改進，其透過 **特色內容等級 (FCL)** 升級功能所管理。受到 FCL 管制的功能不能夠僅由更新您的 TNC 上的軟體而獲得。



當您接收一部新機器時，所有的升級功能都會提供給您，而不需要額外費用。

升級功能在手冊中會以 **FCL n**, 來識別，其中 **n** 代表特性內容等級的序號。

您可購買一碼編號，藉以永久地啓用 FCL 功能。如需要更多的資訊，請聯絡您的工具機製造商或海德漢。

FCL3 功能	說明
3-D 探測的接觸式探針循環	桁腔畢§ 敦 w 循環使用者手冊
使用一溝槽 / 隆起之中心點做為自動原點設定之接觸式探針循環	桁腔畢§ 敦 w 循環使用者手冊
當刀具完全接觸到工件時，用於輪廓口袋加工之進給速率降低	頁面 428
平面功能：軸向角度的輸入	頁面 519
使用者文件為一智慧型關連式說明系統	頁面 537
smarT.NC：smarT.NC 的程式編輯與加工可以同時進行	頁面 116
smarT.NC：點圖案之輪廓口袋	smarT.NC 手冊
smarT.NC：在檔案管理員中預視輪廓程式	smarT.NC 手冊
smarT.NC：加工點圖案的定位策略	smarT.NC 手冊

FCL2 功能	說明
3-D 線繪圖	頁面 143
虛擬刀具軸	頁面 92
程式記憶裝置 (記憶卡、硬碟機、光碟機) 的 USB 支援	頁面 128
外部產生的輪廓程式之指令濾波器	頁面 537
在輪廓公式中指定不同深度給每個子輪廓之可能性	頁面 454
DHCP 動態 IP- 位址管理	頁面 671



FCL2 功能	說明
接觸式探針參數之共通設定的接觸式探針循環	桁腔畢§ 敦 w 循環使用者手冊
smarT.NC：單節掃描之繪圖支援	smarT.NC 手冊
smarT.NC：座標轉換	smarT.NC 手冊
smarT.NC：平面功能	smarT.NC 手冊

使用範圍

TNC 符合 EN 55022 規格 A 級裝置限制，主要使用在工業區域。

法規資訊：

本產品使用開放來源軟體。進一步的資訊可在下述的模式控制之下取得

- ▶ 程式化與編輯操作模式
- ▶ MOD 功能
- ▶ 法規資訊 軟鍵



包含在 **340 49x-01** 中的功能為自從先前版本 **340 422-xx** 及 **340 423-xx** 後的新版本。

- 其引入了一種新的表格為主的操作模式，**smartT.NC**。這些循環在一獨立的使用者文件中說明。為此目的，**TNC** 操作面板也所有改進。助在 **smartT.NC** 中有一些新的鍵可用於更快速地導引。助 (請參閱 操作面板 on page 48)。
- 單一處理器版本透過 **USB** 介面支援指向裝置 (滑鼠)。
- 助刀具進給 f_z 及每次旋轉進給 f_u 現在可以定義成供選擇的進給登錄助 (請參閱 可能的進給速率輸入 on page 133)。
- 助新的 中心 循環助 (請參閱 中心 (循環 240) on page 328)
- 助新的M功能M150用於抑制限制開關訊息助(請參閱 抑制有限交換訊息：M150 on page 303)
- 助現在 **M128** 亦允許有中途程式開啓助 (請參閱 程式執行當中啓動 (單節掃描) on page 635)。
- 助可用的 **Q** 參數之數目即擴充到 2,000 助 (請參閱 原理與概述 on page 556)。
- 助可用標記編號的數目擴充到 1,000。現在標記名稱亦可以指定。助 (請參閱 標記子程式與程式段落重複 on page 540)。
- 助在 **Q** 參數功能 **FN9** 到 **FN12** 中，您現在亦可指定標記名稱做為跳躍目標。助 (請參閱 If-Then 決策與 **Q** 參數 on page 565)
- 助選擇性地加工來自一點表格中的點。助 (請參閱 隱藏加工程序中的單一加工點 on page 323)
- 助目前時間亦顯示在額外狀態顯示視窗當中。助 (請參閱 一般程式資訊 (PGM 標籤) on page 55)
- 助加入數行到刀具表格中。助 (請參閱 刀具表格：標準的刀具資料 on page 188)
- 助現在測試性運行亦停止，並繼續加工循環。助 (請參閱 執行程式測試 on page 628)

對於 340 49x-02 的新功能

- 叻 DXF 檔案可直接在 TNC 上打開，藉以取得輪廓到一程式語言。叻 (請參閱 處理 DXF 檔案 (軟體選項) on page 273)
- 叻 3-D 線繪圖現在可用於程式編輯與操作模式。叻 (請參閱 3-D 線繪圖 (FCL 2 功能) on page 143)
- 叻現在可將啟動刀具軸向方向設定成手動操作之啟動加工方向。叻 (請參閱 設定目前刀具軸方向做為啟動的加工方向 (FCL 2 功能) on page 92)
- 叻機器製造商現在可以定義機器上的任何區域進行碰撞監視。叻 (請參閱 動態碰撞監控 (軟體選項) on page 93)
- 叻除了主軸速度 S，現在您可定義切削速率 Vc，單位為 m/min。叻 (請參閱 呼叫刀具資料 on page 198)
- 叻現在 TNC 在熟悉的表格觀視或作為格式來自由地顯示可定義的表格。叻 (請參閱 在表格與型式觀視之間的切換 on page 218)
- 轉換 FK 程式到 H 之功能被擴充。叻程式現在亦可以線性化的格式輸出。叻 (請參閱 轉換 FK 程式成為海德漢會話格式 on page 257)
- 叻您可過濾使用外部程式編輯系統所產生的輪廓。叻 (請參閱 過濾輪廓 (FCL 2 功能) on page 537)
- 叻對於您透過輪廓公式所連接的輪廓，您現在可以對於每個次輪廓指定個別的加工深度。叻 (請參閱 定義輪廓描述 on page 454)
- 叻現在單一處理器版本不僅可支援指向裝置 (滑鼠)，但亦可支援 USB 程式記憶裝置 (記憶卡、磁碟機、硬碟及 CD-ROM 光碟機)。叻 (請參閱 TNC 上的 USB 裝置 (FCL 2 功能) on page 128)



對於 340 49x-03 的新功能

- 引入AFC功能(可適化進給控制) (請參閱 可適化進給控制軟體選項 (AFC) on page 650)。
- 全體參數設定功能使其有可能設定多種轉換，以及在程式執行模式中設定。(請參閱 全體程式設定 (軟體選項) on page 643)
- 現在 TNC 提供內文啟動的說明系統，**TNCguide** (請參閱 文字啟動說明系統 TNCguide (FCL3 功能) on page 159)。
- 現在您可由 DXF 檔案中取出點檔案 (請參閱 選擇及儲存加工位置 on page 281)。
- 現在於 DXF 轉換器中，您可區分或橫向地加長結合的輪廓元件 (請參閱 區分、延伸與縮短輪廓元件 on page 280)。
- 於 **平面** 功能中，工作平面現在亦可直接由其軸向角度來定義 (請參閱 透過軸向角度傾斜工作平面：PLANE AXIAL (FCL 3 功能) on page 519)。
- 現在於循環 **22 粗切削** 當中，如果刀具正在其整個圓周上切削時，您可定義進給速率降低 (FCL3 功能 請參閱 粗銑 (循環 22), page 428)。
- 在循環 **208 鑽孔銑削** 中，您現在可在爬升或上切銑削之間選擇 (請參閱 搪孔銑削 (循環 208) on page 343)。
- 字串處理已經引進到 Q 參數程式編輯當中 (請參閱 字串參數 on page 594)。
- 透過機器參數 **7392** 可以啟動螢幕保護裝置 (請參閱 一般使用者參數 on page 694)。
- 現在 TNC 亦支援使用 NFS V3 協定之網路連接 (請參閱 乙太網路介面 on page 671)。
- 在一刀套表格中可以管理刀具的最大數目已增加到 9999 (請參閱 換刀裝置使用的刀套表格 on page 195)。
- 平行程式編輯也已可能使用 smarT.NC 進行 (請參閱 選擇 smarT.NC 程式 on page 116)。
- 現在系統時間可透過 MOD 功能設定 (請參閱 設定系統時間 on page 690)。

在 340 49x-01 中改變的功能為自從先前版本 340 422-xx/340 423-xx 後的版本

- 助重新設計狀態顯示及額外狀態顯示的配置助 (請參閱 機器狀態顯示 on page 52)。
- 助軟體340 490不再支援結合於BC 120螢幕的低解析度助(請參閱 虛擬顯示器單元 on page 47)。
- 助 TE 530 B 鍵盤單元的新鍵配置助 (請參閱 操作面板 on page 48)
- 助其擴充了 **PLANE EULER** 功能中的 **EULPR** 先行角度之登錄範圍助 (請參閱 使用歐拉角度定義工作平面：PLANE EULER on page 512)。
- 助 **PLANE EULER** 功能中的平面向量不再需要以標準化格式輸入助 (請參閱 使用兩個向量定義工作平面：VECTOR PLANE on page 514)。
- 助修正過的 **CYCL CALL PAT** 功能之定位行為助 (請參閱 呼叫連結有加工點表格的鑽孔循環程式 on page 325)。
- 可在刀具表格中進行選擇的刀具種類即會增加，以預備給未來的功能。
- 助除了最後 10 個之外，現在您可由最後 15 個所選擇的檔案中做選擇助 (請參閱 選擇最後選擇的這些檔案中的一個 on page 120)



340 49x-02 中改變的功能

- 存取到預設座標資料表已被簡化。輸入數值到預設座標資料表中亦有新的可能做法。Siehe Tabelle „ 手動儲存工作原點在預設座標資料表中 “。
- 在英吋式程式中，功能 M136 (進給速率為 0.1 inch/rev) 不再被組合到功能 FU。
- HR 420 的進給速率電位計在當選擇手輪時即不再自動地被切換過去。透過手輪上的軟鍵進行選擇。此外，啟動手輪的突現式視窗做得較小，藉以改進在其之下之顯示的觀視助 (請參閱 電位計設定 on page 72)。
- 助 SL 循環的輪廓元素之最大數目已增加到 8192，所以可以加工更為複雜的輪廓。助 (請參閱 SL 循環 on page 419)
- **FN16:F-PRINT:** 助可由格式描述檔案中的每條線輸出之 Q 參數值的最大數目即增加到 32 助 (請參閱 FN16:F-PRINT: 文字或 Q 參數值的格式化輸出 on page 574)。
- 助在操作的程式測試模式中的軟鍵 START 及 START SINGLE BLOCK 即被切換，所以軟鍵校準對於所有的操作模式 (程式與編輯, smarT.NC, 測試) 皆相同助 (請參閱 執行程式測試 on page 628)。
- 這些軟鍵的設計被完全地修訂。

對於 340 49x-03 的改變功能

- 助在循環 22 中，現在您亦可對於粗略粗切削刀具定義一刀具名稱助 (請參閱 粗銑 (循環 22) on page 428)。
- 助在平面 功能中，**FMAX** 現在可對於自動旋轉定位來進行程式編輯助 (請參閱 自動定位：MOVE/TURN/STAY(必須進行輸入) on page 522)。
- 助當執行有程式編輯非受控軸向的程式時，TNC 現在會中斷程式執行，並顯示一功能表來回到所程式編輯的位置助 (請參閱 非受控軸向 (計數器軸向) 之程式編輯 on page 632)。
- 助現在刀具使用檔案亦包括整體加工時間，其可做為程式執行中完整序列模式中進度百分比顯示的基礎助 (請參閱 刀具使用測試 on page 638)。
- 助現在 TNC 可在當計算測試執行模式中的加工時間時考慮到停留時間助 (請參閱 測量加工時間 on page 625)。
- 助在啓用的工作平面中並未程式化的圓弧現在亦可做為空間圓弧來加工助 (請參閱 繞行圓心 CC 的圓弧路徑 C on page 239)。
- 助在口袋加工表中的EDIT OFF/ON軟鍵可由工具機製造商所關閉助 (請參閱 換刀裝置使用的刀套表格 on page 195)。
- 額外的狀態顯示已經修正。助已經引入了以下的改善助 (請參閱 額外狀態顯示 on page 54)：
 - 引入了具有最重要狀態顯示之新的概述頁面。
 - 現在個別的狀態頁面係顯示成標籤頁 (如同 smarT.NC)。個別的標籤頁可以在頁面軟鍵上或使用滑鼠來選取。
 - 程式之目前執行時間在移動棒圖形中來以百分比顯示。
 - 顯示出在循環 32 中所設定的公差值。
 - 如果啓用了此軟體選項時，顯示出啓用之全體程式設定。
 - 如果啓用了此軟體選項時，顯示出可適化進給控制 (AFC) 之狀態。

內容

簡介	1
手動操作說明及設定	2
利用手動資料輸入 (MDI) 定位	3
程式編輯：檔案管理的基礎，程式編輯輔助	4
程式編輯：刀具	5
程式編輯：程式編輯輪廓	6
程式編輯：M 功能	7
程式編輯：循環	8
程式編輯：特殊功能	9
程式編輯：子程式與程式段落重複	10
程式編輯：Q 參數	11
程式模擬與程式執行	12
MOD 功能	13
表格與概述	14
iTNC 530，包含 Windows 2000 (選項)	15

1 簡介 45

- 1.1 iTNC 530 46
 - 程式編輯：海德漢對話式，smarT.NC 與 ISO 格式 46
 - 相容性 46
- 1.2 虛擬顯示器單元 47
 - 虛擬顯示器單元 47
 - 畫面配置 47
 - 操作面板 48
- 1.3 操作模式 49
 - 手動操作及電子手輪模式 49
 - 利用手動資料輸入 (MDI) 定位 49
 - 程式與編輯 50
 - 程式模擬 50
 - 完整序列的程式執行及單一單節的程式執行 51
- 1.4 機器狀態顯示 52
 - 助一般狀態顯示 52
 - 額外狀態顯示 54
- 1.5 配件：海德漢 3-D 接觸式探針與電子手輪 61
 - 3-D 接觸式探針 61
 - HR 電子式手輪 62



2 手動操作說明及設定 63

- 2.1 開機，關機 64
 - 開機 64
 - 關機 66
- 2.2 移動機械軸 67
 - 備註 67
 - 利用機械軸方向按鈕行進： 67
 - 增量式快速定位 68
 - 使用 HR 410 電子手輪行進 69
 - HR 420 電子手輪 70
- 2.3 主軸轉速 S，進給速率 F，各種機械功能 M 76
 - 功能 76
 - 輸入數值： 76
 - 變更主軸轉速及進給速率 77
- 2.4 工作原點設定（不使用 3-D 接觸式探針） 78
 - 備註 78
 - 準備工作 78
 - 使用軸向鍵做工作原點設定 79
 - 使用預設座標資料表做工作原點管理 80
- 2.5 傾斜加工平面（軟體選項 1） 87
 - 應用，功能 87
 - 在傾斜軸上行進參考點 88
 - 設定傾斜座標系統的工作原點 89
 - 在具有旋轉工作台的機器上進行工作原點設定 89
 - 具有主軸頭改變系統之機器上的工作原點設定 90
 - 傾斜系統的位置顯示 90
 - 有關使用傾斜功能時的限制 90
 - 啟動手動傾斜： 91
 - 設定目前刀具軸方向做為啟動的加工方向 (FCL 2 功能) 92
- 2.6 動態碰撞監控（軟體選項） 93
 - 功能 93
 - 在手動操作模式中的碰撞監控 94
 - 自動操作下的碰撞監控 96



3 使用手動資料輸入 (MDI) 定位 97

- 3.1 程式編輯及執行簡單的機械操作 98
 - 利用手動資料輸入 (MDI) 定位 98
 - 在 \$MDI 中保護及清除程式 101



4.1 基本原理	104
位置編碼器與參考標記	104
參考系統	104
銑床的參考系統	105
極座標	106
絕對與增量工件位置	107
設定原點	108
4.2 檔案管理基本原則	109
檔案	109
資料備份	110
4.3 使用檔案管理員工作	111
目錄	111
路徑	111
概述：檔案管理員的功能	112
呼叫檔案管理員	113
選擇磁碟機、目錄、與檔案	114
建立新的目錄 (只能在磁碟機 TNC:\ 上建立)	117
複製單一檔案	118
複製目錄	120
選擇最後選擇的這些檔案中的一個	120
刪除檔案	121
刪除目錄	121
標記檔案	122
重新命名檔案	123
附加功能	123
與外部的資料媒體傳輸資料	124
將檔案複製到另一個目錄	126
網路中的 TNC	127
TNC 上的 USB 裝置 (FCL 2 功能)	128
4.4 建立與編寫程式	129
NC 程式在海德漢對話格式的架構	129
定義外型：外型型式	129
建立新的加工程式	130
以對話格式編寫刀具移動的程式	132
抓取實際位置	134
編輯程式	135
TNC 搜尋功能	139

4.5 互動式程式編輯圖形	141
於程式編輯期間產生 / 不產生圖形	141
對現有程式產生圖形	141
單節編號顯示 ON/OFF	142
清除圖形	142
局部放大或縮小	142
4.6 3-D 線繪圖 (FCL 2 功能)	143
功能	143
3-D 線繪圖的功能	144
在圖形中反白 NC 單節	146
單節編號顯示 ON/OFF	146
清除圖形	146
4.7 結構化程式	147
定義與應用	147
顯示程式結構視窗 / 改變啟動視窗	147
插入一結構化單節在 (左方) 程式視窗	147
在程式結構視窗中選擇單節	147
4.8 增加註解	148
功能	148
在編寫程式時輸入註解	148
在輸入程式後插入註解	148
在獨立的單節內輸入註解	148
編輯註解的功能	149
4.9 建立文字檔案	150
功能	150
開啓與結束文字檔案	150
編輯文字	151
刪除與插入字元、文字、與行	152
編輯文字單節	153
搜尋文字段落	154
4.10 內建口袋計算機	155
操作	155
4.11 NC 錯誤訊息的立即說明	156
顯示錯誤訊息	156
顯示說明	156



4.12 列出所有目前錯誤訊息	157
功能	157
顯示錯誤表列	157
呼叫 TNCguide 說明系統	157
視窗內容	158
4.13 文字啟動說明系統 TNCguide (FCL3 功能)	159
功能	159
使用 TNCguide 工作	160
下載目前的說明檔案	164
4.14 工作台管理	166
功能	166
選擇工作台管理表	168
如果要結束工作台檔案	168
執行工作台檔案	169
4.15 以刀具定位加工來操作工作台	170
功能	170
選擇工作台檔案	174
以輸入表格來設定工作台檔案	175
刀具導向加工的程序	180
如果要結束工作台檔案	181
執行工作台檔案	181



5 程式編輯：刀具 183

- 5.1 輸入刀具的相關資料 184
 - 進給速率 F 184
 - 主軸轉速 S 185
- 5.2 刀具資料 186
 - 刀具補償的需求 186
 - 刀具號碼與名稱 186
 - 刀長 L 186
 - 刀徑 R 187
 - 刀長與刀徑的誤差值 187
 - 將刀具資料輸入程式內 187
 - 將刀具資料輸入表格內 188
 - 使用一外部 PC 來覆寫個別的刀具資料 194
 - 換刀裝置使用的刀套表格 195
 - 呼叫刀具資料 198
 - 換刀 199
- 5.3 刀具補償 201
 - 簡介 201
 - 刀長補償 201
 - 刀徑補償 202
- 5.4 三維的刀具補正 (軟體選項 2) 205
 - 簡介 205
 - 正變 (垂直) 向量的定義 206
 - 可用的刀具型式 207
 - 使用其他刀具：誤差值 207
 - 沒有刀具定向的 3-D 補正 208
 - 表面銑削：有 / 無刀具定向的 3-D 補正 209
 - 外圍銑削：具有工件定向的 3-D 刀徑補正 211
- 5.5 使用切削資料表加工 212
 - 備註 212
 - 應用： 212
 - 工件材料表格 213
 - 刀具切削材料表 214
 - 切削資料表 214
 - 刀具表格需要的資料 215
 - 自動計算速度 / 進給速率的加工 216
 - 改變表格架構 217
 - 在表格與型式觀視之間的切換 218
 - 從切削資料表的資料傳輸 219
 - 結構配置檔 TNC.SYS 219



6 程式編輯：輪廓加工程式 221

- 6.1 刀具的動作 222
 - 路徑功能 222
 - FK 自由輪廓的程式編輯 222
 - M 功能 222
 - 子程式與程式區段重複 222
 - 以 Q 參數來編輯程式 222
- 6.2 路徑功能的基本原理 223
 - 工件加工的刀具移動程式編輯 223
- 6.3 輪廓的接近與離開 227
 - 概述：輪廓接近與離開的路徑類型 227
 - 接近與離開連結中的重要位置 227
 - 在輪廓接近時依切線方向的直線連結：APPR LT 229
 - 在輪廓接近時依垂直方向的直線連結：APPR LN 229
 - 在輪廓接近時依切線方向的圓弧連結：APPR CT 230
 - 在輪廓接近時由直線至輪廓都依切線方向以圓弧連結：APPR LCT 231
 - 在輪廓離開時依切線方向的直線連結：DEP LT 232
 - 在輪廓離開時依垂直方向的直線連結：DEP LN 232
 - 在輪廓離開時依切線方向的圓弧連結：DEP CT 233
 - 在輪廓離開時由直線至輪廓都依切線方向以圓弧連結：DEP LCT 233
- 6.4 路徑輪廓—笛卡兒座標 234
 - 路徑功能的概述 234
 - 直線 L 235
 - 在兩直線之間插入導角 CHF 236
 - 圓弧導角 RND 237
 - 圓心 CC 238
 - 繞行圓心 CC 的圓弧路徑 C 239
 - 固定半徑的圓弧路徑 CR 240
 - 依切線方向連結的圓弧路徑 CT 241
- 6.5 摺繩 | 輪廓—極座標 246
 - 概述 246
 - 極座標原點：CC 247
 - 直線 LP 248
 - 繞行極座標原點 CC 的圓弧路徑 CP 248
 - 依切線方向連結的圓弧路徑 CTP 249
 - 螺旋補間 250



6.6 摺轉 輪廓 – FK 自由路徑的程式編輯	255
基本原理	255
FK 程式編輯時圖式	256
轉換 FK 程式成為海德漢會話格式	257
開啓 FK 對話	258
FK 程式編輯的極座標原點	258
直線的自由程式編輯	259
圓弧的自由程式編輯	259
可能的輸入	260
輔助點	263
相對資料	264
6.7 按 嚮鼻咩那 u 補間 (軟體選項 2)	271
功能	271
6.8 處理 DXF 檔案 (軟體選項)	273
功能	273
開啓一 DXF 檔案	274
基本設定	275
圖層設定	276
指定參考點	277
選擇與儲存輪廓	279
選擇及儲存加工位置	281
縮放功能	282



7 程式編輯：M 功能 283

- 7.1 M 功能及 STOP 的輸入 284
 - 基本原理 284
- 7.2 程式執行控制、主軸與冷卻劑的 M 功能 285
 - 概述 285
- 7.3 座標資料的 M 功能 286
 - 設定機械的座標：M91/M92 286
 - 啟動最近輸入的原點：M104 288
 - 移動到具有傾斜工作平面的非傾斜座標系統內的位置：M130 288
- 7.4 輪廓行為 M 功能 289
 - 轉角平滑化：M90 289
 - 在直線之間插入圓弧：M112 290
 - 執行沒有補正的直線單節時不包含點：M124 290
 - 使用較小刻度來進行輪廓加工：M97 291
 - 開放式輪廓的加工：M98 293
 - 進刀時的進給速率係數：M103 294
 - 主軸每一轉之進給速率 (mm 為單位)：M136 295
 - 圓弧的進給速率：M109/M110/M111 295
 - 預先計算刀徑補正的路徑 (LOOK AHEAD)：M120 296
 - 在程式執行中使用手輪定位：M118 298
 - 刀具在刀具軸的方向從輪廓縮回：M140 299
 - 抑制接觸式探針的監控功能 M141 300
 - 刪除程式資訊：M142 301
 - 刪除基本旋轉：M143 301
 - 在 NC 停止時自動地從輪廓縮回刀具：M148 302
 - 抑制有限交換訊息：M150 303
- 7.5 旋轉軸的 M 功能 304
 - 在旋轉軸 A、B、與 C 上以 mm/min 為單位的進給速率：M116 (軟體選項 1) 304
 - 在旋轉軸上，以較短路徑移動：M126 305
 - N 旋轉軸的顯示降低到 360：M94 306
 - 使用傾斜軸時，自動補償機械幾何：M114 (軟體選項 2) 307
 - 以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM)：M128 (軟體選項 2) 308
 - 在沒有切線變化的轉折處精確停止：M134 311
 - 選擇傾斜軸：M138 311
 - 柳友興稿、結尾 ACTUAL/NOMINAL 位置的機械座標結構配置組態：M114 (軟體選項 2) 312



7.6 雷射切削機的 M 功能 313

原理 313

直接輸出程式設定的電壓：M200 313

依據距離來輸出電壓：M201 313

依據速度來輸出電壓：M202 314

依據時間來輸出電壓 (隨時間作線性變化)：M203 314

依據時間來輸出電壓 (根據時間輸出脈衝)：M204 314



8 程式編輯：循環 315

- 8.1 循環程式加工 316
 - 機器特定循環 316
 - 使用軟鍵來定義循環 317
 - 使用 GOTO 功能來定義循環 317
 - 呼叫循環 319
 - 使用第二軸 U/V/W 來加工 321
- 8.2 加工點表格 322
 - 功能 322
 - 建立加工點表格 322
 - 隱藏加工程序中的單一加工點 323
 - 程式中選擇加工點表格 324
 - 呼叫連結有加工點表格的鑽孔循環程式 325
- 8.3 鑽孔、攻牙、與螺紋銑削循環程式 327
 - 概述 327
 - 中心 (循環 240) 328
 - 鑽孔 (循環 200) 330
 - 鉸孔 (循環 201) 332
 - 搪孔 (循環 202) 334
 - 萬用鑽孔 (循環 203) 336
 - 反向搪孔 (循環 204) 338
 - 萬能啄鑽 (循環 205) 340
 - 搪孔銑削 (循環 208) 343
 - 新攻牙使用浮動絲攻筒夾 (循環 206) 345
 - 不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙 (循環 207) 347
 - 斷屑攻牙 (循環 209) 349
 - 螺紋銑削的基本原理 351
 - 螺紋銑削 (循環 262) 353
 - 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 (循環 263) 355
 - 螺紋鑽孔 / 銑削 (循環 264) 359
 - 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 (循環 265) 363
 - 外部螺紋銑削 (循環 267) 366

8.4 口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削的循環	375
概述	375
矩形口袋銑削 (循環 251)	376
圓形口袋精銑 (循環 252)	381
溝槽銑削 (循環 253)	385
圓形溝槽銑削 (循環 254)	390
口袋精密銑削 (循環 212)	395
立柱精銑 (循環 213)	397
圓形口袋精密銑削 (循環 214)	399
圓柱精銑 (循環 215)	401
往復斜向深度進給的溝槽 (矩形孔) 銑削 (循環 210)	403
往復斜向深度進給的圓形孔 (橢圓孔) 銑削 (循環 211)	406
8.5 點加工排列的循環程式	412
概述	412
圓形排列 (循環 220)	413
線形排列 (循環 221)	415
8.6 SL 循環	419
基本原理	419
SL 循環概述	421
輪廓幾何 (循環 14)	422
重疊輪廓	423
輪廓資料 (循環 20)	426
引導鑽孔 (循環 21)	427
粗銑 (循環 22)	428
底面精銑 (循環 23)	430
側面精銑 (循環 24)	431
輪廓鍊 (循環 25)	432
圓筒表面 (循環 27, 軟體選項 1)	434
圓筒表面溝槽銑削 (循環 28, 軟體選項 1)	436
圓筒表面脊部銑削 (循環 29, 軟體選項 1)	438
圓筒表面外側輪廓銑削 (循環 39, 軟體選項 1)	439
8.7 具有輪廓公式的 SL 循環	452
基本原理	452
選擇具有輪廓定義的程式	453
定義輪廓描述	454
輸入輪廓公式	455
重疊輪廓	456
以 SL 循環程式來為輪廓加工	458



8.8 多路徑銑削循環	462
概述	462
3-D 資料 (循環 30)	463
多路徑銑削 (循環 230)	464
直線行表面 (循環 231)	466
表面銑削 (循環 232)	469
8.9 座標轉換循環	476
概述	476
座標轉換的效果	476
工件原點偏移 (循環 7)	477
座標轉換使用工件原點表 (循環 7)	478
工件原點設定 (循環 247)	482
鏡射影像 (循環 8)	483
旋轉 (循環 10)	485
比例縮放係數 (循環 11)	486
特定軸縮放係數 (循環 26)	487
工作平面 (循環 19, 軟體選項 1)	488
8.10 特殊循環	496
停止時間 (循環 9)	496
程式呼叫 (循環 12)	497
主軸定位停止 (循環 13)	498
公差 (循環 32)	499

9 程式編輯：特殊功能 503

- 9.1 平面功能：Tilting the Working Plane (軟體 選項 1) 504
 - 簡介 504
 - 定義平面功能 506
 - 位置顯示 506
 - 重設平面功能 507
- 9.2 使用空間角度定義工作平面：PLANE SPATIAL 508
 - 功能 508
 - 輸入參數 509
- 9.3 使用投影角度定義工作平面：PROJECTED PLANE 510
 - 功能 510
 - 輸入參數 511
- 9.4 使用歐拉角度定義工作平面：PLANE EULER 512
 - 功能 512
 - 輸入參數 513
- 9.5 使用兩個向量定義工作平面：VECTOR PLANE 514
 - 功能 514
 - 輸入參數 515
- 9.6 經由三個點定義工作平面：POINTS PLANE 516
 - 功能 516
 - 輸入參數 517
- 9.7 使用單一增量空間角度定義工作平面：PLANE RELATIVE 518
 - 功能 518
 - 輸入參數 518
- 9.8 透過軸向角度傾斜工作平面：PLANE AXIAL (FCL 3 功能) 519
 - 功能 519
 - 輸入參數 520
- 9.9 指定平面功能的定位行為 521
 - 概述 521
 - 自動定位：**MOVE/TURN/STAY**(必須進行輸入) 522
 - 選擇其它傾斜可能性：形 EQ +/- (可選擇性地輸入) 525
 - 選擇轉換的種類 (可 選擇性輸入) 526
- 9.10 在傾斜平面上的傾斜刀具加工 527
 - 功能 527
 - 透過一旋轉軸的增量行進做傾斜刀具加工 527
 - 透過垂直向量進行傾斜刀具加工 528



9.11 TCPM 功能 (軟體 選項 2)	529
功能	529
定義 TCPM 功能	529
程式編輯的進給速率之動作模式	530
程式編輯的旋轉軸座標之解譯	531
起始與終止位置之間的補間種類	532
重設 TCPM 功能	533
9.12 產生返回程式	534
功能	534
對於要轉換之程式的預先要求	535
應用範例	536
9.13 過濾輪廓 (FCL 2 功能)	537
功能	537

10 程式編輯：子程式與程式段落重複 539

- 10.1 標記子程式與程式段落重複 540
 - 標記 540
- 10.2 子程式 541
 - 操作順序 541
 - 程式編輯註記 541
 - 程式編輯—子程式 541
 - 呼叫—子程式 541
- 10.3 程式段落重複 542
 - 標記 LBL 542
 - 操作順序 542
 - 程式編輯註記 542
 - 程式編輯—程式段落重複 542
 - 呼叫—程式段落重複 542
- 10.4 分開程式成爲子程式 543
 - 操作順序 543
 - 程式編輯註記 543
 - 呼叫任何程式如同一子程式 544
- 10.5 巢狀架構 545
 - 巢狀架構種類 545
 - 巢狀架構深度 545
 - 在一子程式中的子程式 545
 - 重複程式段落進行重複 546
 - 重複—子程式 547
- 10.6 程式編輯範例 548



11 程式編輯：Q 參數 555

- 11.1 原理與概述 556
 - 程式編輯注意事項 557
 - 呼叫 Q 參數功能 558
- 11.2 悞 [工系列－取代數值的 Q 參數 559
 - 功能 559
- 11.3 敘述透過數學運算定義的輪廓 560
 - 功能 560
 - 概述 560
 - 程式編輯基本操作 561
- 11.4 三角函數 562
 - 定義 562
 - 編輯三角函數程式 563
- 11.5 計算圓 564
 - 功能 564
- 11.6 If-Then 決策與 Q 參數 565
 - 功能 565
 - 無條件跳躍 565
 - 程式編輯 If-Then 決策 565
 - 使用的縮寫： 566
- 11.7 檢查及編輯 Q 參數 567
 - 程序： 567
- 11.8 附加功能 568
 - 概述 568
 - FN14:ERROR: 顯示錯誤訊息 569
 - FN15:PRINT: 輸出文字或 Q 參數值 573
 - FN16:F-PRINT: 文字或 Q 參數值的格式化輸出 574
 - FN18:SYS-DATUM READ 讀取系統資料 579
 - FN19:PLC: 傳送值至 PLC 585
 - FN 20:WAIT FOR:NC 與 PLC 同步 586
 - FN 25:PRESET: 設定新原點 587
 - FN26:TABOPEN: 讀取可自由定義的表格 588
 - FN 27:TABWRITE: 寫入至可自由定義的表格 588
 - FN28:TABREAD: 開啓可自由定義的表格 589
- 11.9 直接輸入公式 590
 - 輸入公式 590
 - 公式規則 592
 - 程式編輯範例 593



11.10	字串參數	594
	字串處理功能	594
	指定字串參數	595
	鍊連結字串參數	595
	轉換一數值到一字串參數	596
	由字串參數複製一子字串	597
	轉換一字串參數到一數值	598
	檢查字串參數	599
	找出一字串參數的長度	600
	比較字母的順位	601
11.11	Q 參數 預先指定	602
	PLC 的值：Q100 至 Q107	602
	WMAT 單節：QS100	602
	使用中的刀徑：Q108	602
	刀具軸 Q109	603
	主軸狀態：Q110	603
	冷卻液開 / 關：Q111	604
	重疊係數：Q112	604
	程式中的尺寸量測單元：Q113	604
	刀長：Q114	604
	在執行程式期間探測後的座標	605
	使用 TT 130 的自動刀具量測期間介於實際值與指定值之間誤差	605
	使用數學角度傾斜加工面：TNC 計算的旋轉軸座標	605
	' 使用接觸式探針循環的量測結果 (請參閱接觸式探針循環使用手冊)	606
11.12	程式編輯範例	608



12 程式模擬與程式執行 615

- 12.1 圖形 616
 - 功能 616
 - 顯示模式概述 618
 - 平面圖 618
 - 三面投射圖 619
 - 立體圖 620
 - 局部放大 623
 - 重複程式模擬 624
 - 顯示刀具 624
 - 測量加工時間 625
- 12.2 程式顯示功能 626
 - 概述 626
- 12.3 程式模擬 627
 - 功能 627
- 12.4 程式執行 630
 - 功能 630
 - 執行加工程式 630
 - 中斷加工 631
 - 在中斷期間移動機械軸 633
 - 中斷後繼續程式執行 634
 - 程式執行當中啓動 (單節掃描) 635
 - 回到加工輪廓 637
 - 刀具使用測試 638
- 12.5 自動程式啓動 640
 - 功能 640
- 12.6 選擇性跳過單節 641
 - 功能 641
 - 昫清除 I/I 文字 641
- 12.7 選擇性程式執行中斷 642
 - 功能 642

12.8 全體程式設定 (軟體選項)	643
功能	643
啓用 / 關閉功能	644
交換軸向	646
基本旋轉	646
附加，附加工作原點偏移	647
疊加鏡射	647
疊加的旋轉	648
機械軸被鎖定	648
進給速率係數	648
手輪疊加	649
12.9 可適化進給控制軟體選項 (AFC)	650
功能	650
定義 AFC 基本設定	652
記錄教學切削	654
啓用 / 關閉 AFC	657
記錄檔案	658



13 MOD 功能 661

- 13.1 MOD 功能 662
 - 選擇 MOD 功能 662
 - 變更設定 662
 - 結束 MOD 功能 662
 - MOD 功能的概述 663
- 13.2 軟體號碼 664
 - 功能 664
- 13.3 輸入密碼 665
 - 功能 665
- 13.4 載入服務封包 666
 - 功能 666
- 13.5 設定資料介面 667
 - 功能 667
 - 設定 RS-232 介面： 667
 - 設定 RS-422 介面： 667
 - 設定外部設備的操作模式 667
 - 設定傳輸速率 (BAUD RATE) 667
 - 指定 668
 - 資料傳輸軟體 669
- 13.6 乙太網路介面 671
 - 簡介 671
 - 可能的連接 671
 - 將 iTNC 直接連接到 Windows PC 672
 - 設定 TNC 674
- 13.7 設定 PGM MGT 678
 - 功能 678
 - 變更 PGM MGT 設定 678
 - 關連檔案 679
- 13.8 機器特有的使用者參數 680
 - 功能 680
- 13.9 在加工空間中顯示工件 681
 - 功能 681
 - 旋轉整個影像 682
- 13.10 位置座標顯示類型 683
 - 功能 683
- 13.11 量測單元 684
 - 功能 684
- 13.12 選擇 \$MDI 的程式設計語言 685
 - 功能 685
- 13.13 選擇 L 單節產生的軸 686
 - 功能 686



13.14 輸入軸移動極限，原點顯示	687
功能	687
不具有附加移動極限的加工	687
如要找出及輸入最大移動	687
工作原點顯示	687
13.15 顯示說明檔	688
功能	688
選擇說明檔	688
13.16 顯示操作時間	689
功能	689
13.17 設定系統時間	690
功能	690
選擇適當的設定	690
13.18 電信服務	691
功能	691
呼叫 / 離開電信服務	691
13.19 外部存取	692
功能	692



14 表格與概述 693

- 14.1 一般使用者參數 694
 - 機械參數可能的輸入 694
 - 選擇一般使用者參數 694
- 14.2 資料介面的接針配置及連接電纜線 710
 - 海德漢裝置的 RS-232-C/V.24 介面 710
 - 非海德漢裝置 711
 - RS-422/V.11 介面 712
 - 乙太網路介面 RJ45 插座 712
- 14.3 技術資訊 713
- 14.4 更換暫存區電池 721



15 iTNC 530，包含 Windows 2000 (選項) 723

- 15.1 簡介 724
 - Windows 2000 之終端使用者協議 (EULA) 724
 - 一般資訊 724
 - 規格 724
- 15.2 啓始－iTNC 530 應用 726
 - 登入到 Windows 726
- 15.3 關閉 iTNC 530 728
 - 基本原則 728
 - 登出一使用者 728
 - 離開 iTNC 應用程式 729
 - 關閉 Windows 730
- 15.4 網路設定 731
 - 先決條件 731
 - 調整網路設定 731
 - 控制存取 732
- 15.5 關於檔案管理的詳情 733
 - iTNC 槽 733
 - 資料傳輸到 iTNC 530 734





1

簡介



1.1 iTNC 530

海德漢 TNC 控制器是工場導向的輪廓控制器，它能讓您在機器上以容易使用的對話式程式設計語言製作傳統的加工操作，它們的設計適用於銑床，鑽床，搪床和加工中心機。iTNC 530 能控制最多 12 個軸。您也可由程式來控制主軸的角度定位。

內建硬碟機，能讓您視需要儲存許多程式，即使以離線方式建立的程式也可儲存在硬碟機中。您可隨時呼叫顯示於螢幕上的計算機，以方便計算使用。

鍵盤與螢幕版面配置的排列非常清晰，讓您能夠快速且很容易使用所有功能。

程式編輯：海德漢對話式，smarT.NC 與 ISO 格式

海德漢對話式程式設計是非常容易的程式撰寫方法。互動式圖形顯示撰寫輪廓程式的個別加工步驟。如果加工圖面並非 NC 所要的尺寸，海德漢 FK 自由輪廓程式會自動做必要的計算。工件加工可在加工期間或實際加工之前進行圖形模擬。

smarT.NC 操作模式提供給 TNC 的開始使用者一種特別簡單的可能性，藉以快速且不需要太多訓練即可產生結構化的對話式程式。對於 smarT.NC 有提供個別的使用者文件。

其亦有可能以 ISO 格式或 DNC 模式來寫程式。

TNC 在執行程式的同時可以輸入及測試另外一個程式。(其不適用於 smarT.NC)。

相容性

TNC 可以執行在海德漢 TNC150B 及後來版本的控制器上所撰寫的所有零件加工程式。在含有 OEM 循環之舊的 TNC 程式當中，iTNC 530 必須使用 PC 軟體 CycleDesign 來適用於它們。如需要更多的資訊，請聯絡您的工具機製造商或海德漢。



1.2 虛擬顯示器單元

虛擬顯示器單元

TNC 在出貨時具備有 BF 150(TFT) 彩色平板顯示器 (請參考圖面)。

1 螢幕標題

TNC 啟動時，選取的操作模式顯示於畫面標題中：加工模式顯示在左邊，程式編輯模式則在右邊。目前工作中的模式則顯示於較大方塊中，其中亦顯示出對話方格與 TNC 訊息 (除 TNC 僅顯示圖形外)。

2 軟鍵

在底部 TNC 在一排軟鍵列中提供額外功能。只要按一下鍵正下方，即可選取這些功能。軟鍵列正上方的線條，表示可以利用黑色向左和向右箭頭叫出的軟體鍵盤列數量。啟動的軟鍵列以閃亮的棒來表示。

3 軟體鍵盤選擇鍵


4 切換軟鍵列

5 設定畫面配置

6 用來在加工模式與程式編輯模式之間切換的偏移鍵

7 規劃給工具機製造商設定的軟鍵選擇鍵

8 切換工具機製造商規劃的軟鍵列

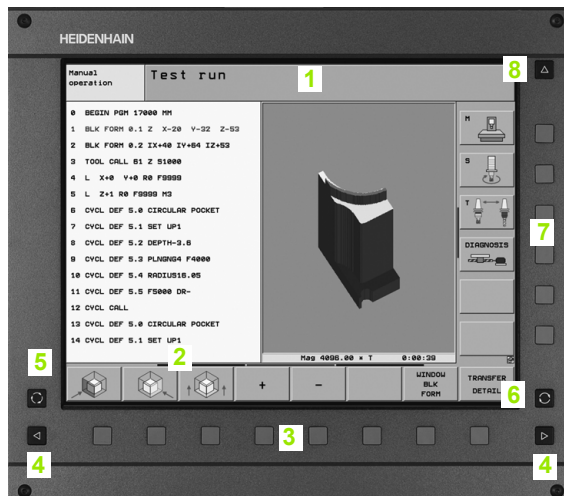

畫面配置

您可自行選擇畫面版配置：例如，在程式與編輯作業模式中，您可用 TNC 在左視窗顯示程式單節內容，而在右視窗顯示程式圖形。您另也可在右視窗顯示程式結構，或只在一大型視窗中顯示程式單節內容。可用的螢幕視窗係依所選擇的操作模式而有所變化。

變更畫面版配置：



按切換主副畫面鍵。助軟鍵列顯示可用的畫面版配置選項。(助請參閱 操作模式，page 49).



選擇需要的畫面配置。

操作面板

TNC 出貨時配備有 TE 530 操作面板。圖面顯示了 TE 530 鍵盤單元的控制及顯示。

- 1 用於輸入文字及檔案名稱，以及用於 ISO 程式編輯的文字鍵盤。
- 雙處理器版本：用於視窗操作的額外按鍵
- 2 ■ 檔案管理
 - 口袋計算機
 - MOD 功能
 - HELP 功能
- 3 程式編輯模式
- 4 機器操作模式
- 5 對話程式入門
- 6 游標移動鍵與 GOTO 跳躍命令
- 7 數值輸入與座標軸選擇
- 8 觸控板：僅用於操作雙處理器版本、軟鍵及 smarT.NC
- 9 smarT.NC 導引鍵

在封面內頁有個別按鍵的功能說明。



某些機器製造商並未使用來自海德漢的標準操作面板。在這些狀況下請參考您自己的機械手冊。

機器面板按鈕，例如 NC START 或 NC STOP，亦皆在您本身的工具機所用的手冊中說明。



1.3 操作模式

手動操作及電子手輪模式

如需設定工具機，需要進入手動操作模式。您可在手動操作模式中，以手動方式或按增量定位機器軸座標、設定工件原點及傾斜加工面。

電子手輪操作模式可允許您使用 HR 電子手輪移動各機械軸。

用於選擇畫面配置的軟鍵（選擇方式請參考前文）



畫面視窗	軟鍵
位置	位置
悞 b 左方的位置及在右方的狀態顯示	位置 + 狀態

利用手動資料輸入 (MDI) 定位

您可使用此操作模式撰寫簡單的移動程式，例如表面銑削或加工前的定位。

用於選擇畫面配置的軟鍵

畫面視窗	軟鍵
程式	程式
左側：掄 { 式單節，右側：狀態顯示	程式 + 圖形

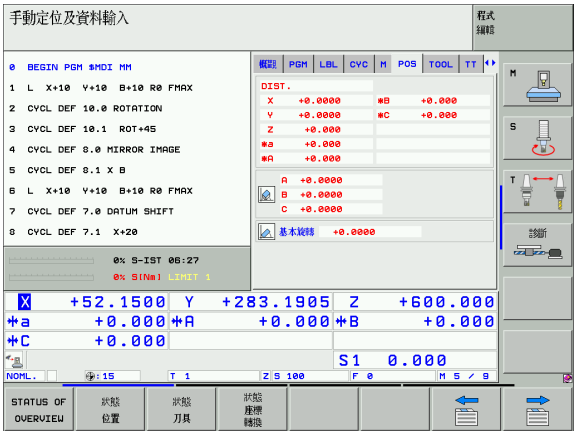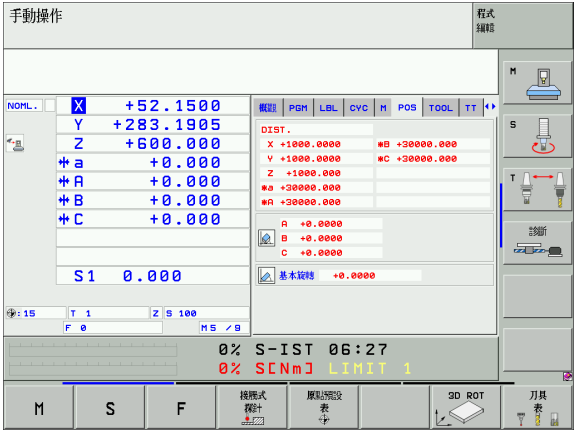

程式與編輯

您可使用此操作模式撰寫零件程式。自由輪廓（FK）自由程式撰寫功能、各種循環加工及 Q 參數功能都是協助撰寫程式及提供必要的資訊。如果需要的話，程式繪圖或 3-D 線繪圖 (FCL 2 功能) 會顯示出程式寫成的行進路徑。



用於選擇畫面配置的軟鍵

畫面視窗	軟鍵
程式	程式
左側：程式單節，右側：程式結構	程式 +
左側：程式，右側：程式繪圖	程式 + 圖形
左側：程式，右側：3-D 線繪圖	程式 + 3D 線

程式模擬

在程式模擬模式下，TNC 會檢查程式及程式區段是否有錯誤，例如有幾何衝突、在程式中遺失或有不正確的資料，或是違反工作空間。此模擬可在不同顯示模式中以圖形協助模擬。

用於選擇版面配置的軟鍵：助請參閱 完整序列的程式執行及單一單節的程式執行，page 51.

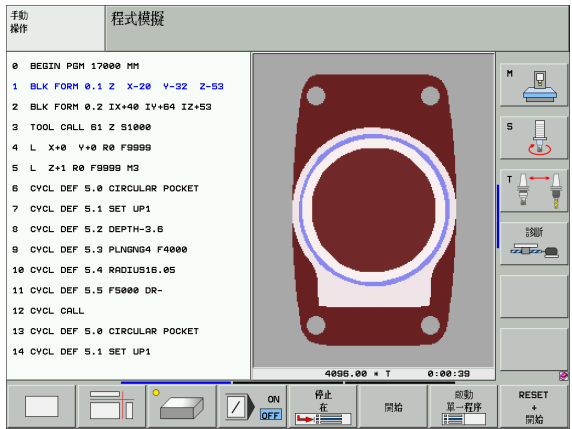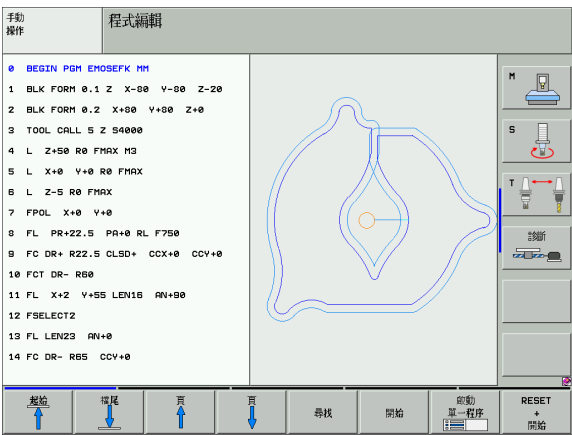

完整序列的程式執行及單一單節的程式執行

在完整序列操作模式的程式執行下，TNC 連續執行零件程式直到程式完全執行完畢、手動暫停或程式化停止。您可在程式暫時停止執行後，可再啟動繼續執行程式。


在執行程式及單一單節操作模式下，每按一下機器的 START（啟動）鍵，您分別執行每一個單節。

用於選擇畫面配置的軟鍵

畫面視窗	軟鍵
程式	程式
左側：程式單節，右側：程式結構	程式 +
左側：程式，右側：機器狀態	程式 +
左側：程式，右側：圖形	程式 圖形
圖示	圖形

用於選擇交換工作台的畫面配置之軟鍵

畫面視窗	軟鍵
工作台	工作台
左側：程式，右側：交換工作台	程式 + 工作台
左側：交換工作台，右側：機器狀態	工作台 + 狀態
左側：交換工作台，右側：圖形	工作台 + 圖形

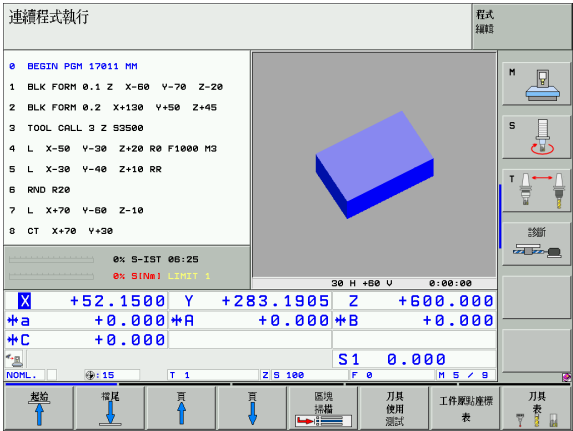

1.4 機器狀態顯示

助一般狀態顯示


在螢幕下方部份之狀態顯示即告知您工具機目前的狀態。在以下操作模式下會自動變化狀態顯示：

- 單節程式執行及完整序列程式執行，除非將畫面的畫面配置設定僅顯示圖形，及
- 利用手動資料輸入模式（MDI）之定位

在手工模式或電子手輪模式中，機器的狀態將顯示在大視窗中。

機器狀態顯示中的資訊

符號	意義
ACTL.	現在位置的實際座標或額定座標
XYZ	機械軸；TNC 以小寫字母顯示輔助軸。顯示的軸向之順序與數量由工具機製造商決定。有關更多資訊請參閱機械手冊。
FS M	以英吋所顯示的進給速率係對應於有效值的十分之一。主軸轉速 S，進給速率 F，及啟動的 M 功能。
*	開始程式執行。
↔	機械軸被鎖定。
⌚	可用手輪移動機械軸。
📐	以一基本旋轉來移動機械軸。
📐	以傾斜加工平面移動機械軸。
🔧	M128 功能或 TCPM 功能 為啟動。
🔧	動態碰撞監視 功能 (DCM) 為啟動。

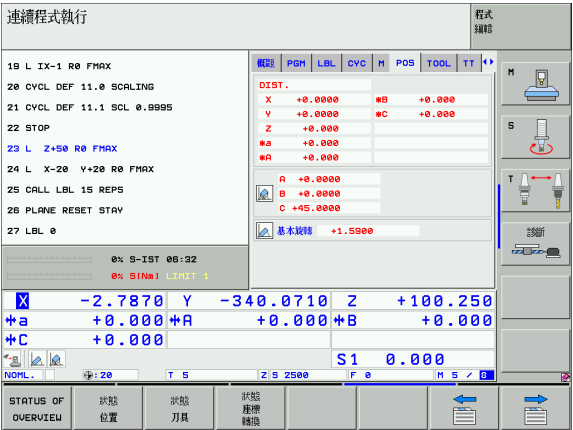

符號	意義
	可調適進給功能 (AFC) 為啓動 (軟體選項)。
	一或多個全體程式設定為啓動 (軟體選項)
	由預設座標資料表中預先設定啓動的數目。如果預設值由手動設定，TNC 即在符號之後顯示文字 MAN 。



額外狀態顯示

額外狀態顯示包含在程式執行當中的詳細資訊。除程式與編輯操作模式之外，它們在所有作業模式中皆可叫用。

開啓額外機械狀態顯示：



呼叫螢幕配置的軟鍵列。



具有額外狀態顯示之螢幕配置：在螢幕的右半部中，TNC 顯示了**概述**狀態格式。

如要選擇一額外機械狀態顯示：



偏移此軟鍵列，直到出現 **STATUS** 軟鍵出現



其可以選擇額外狀態顯示，例如位置與座標，或是



使用軟鍵來選擇所要的視角。

利用軟鍵或切換軟鍵，您可直接在可用的狀態顯示之間選擇。



請注意到在下述的狀態資訊當中某些並不可以使用，除非在您的 TNC 上啟動了相關的軟體選項。



概述

在開機之後，TNC 顯示 **概述** 狀態格式，其係當您已經選擇了 PROGRAMM+STATUS 螢幕配置 (或 POSITION + STATUS)。概述格式包含了最重要的狀態資訊的彙總，您亦可在多個細節格式中找到。

軟鍵	意義
狀態 概述	位置顯示最多可到五軸
	刀具資訊
	啟動的 M 功能
	啟動座標轉換
	啟動的循環程式
	啟動的程式段落重複
	程式呼叫採用 PGM CALL
	目前的加工時間
	啟動的主程式名稱

一般程式資訊 (PGM 標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動的主程式名稱
	圓心 CC (極點)
	停留時間計算器
	加工時間
	目前的加工時間 (以百分比計)
	目前時間
	目前 / 程式編輯的輪廓加工進給速率
	啟動中的程式

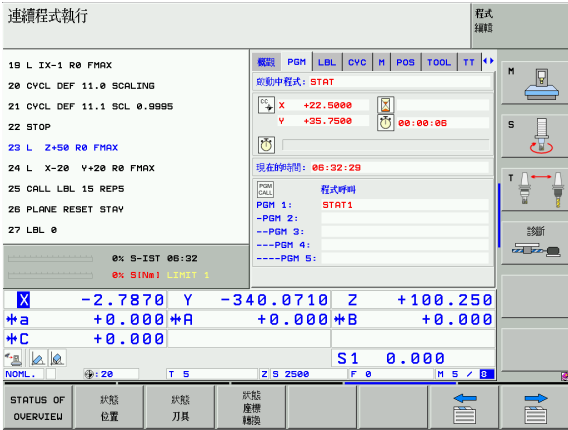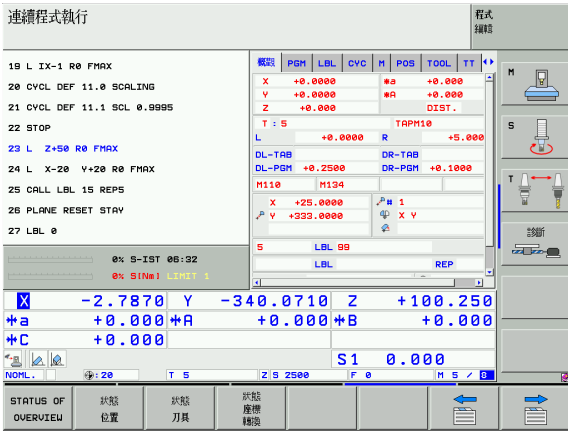

程式段落重複 / 循環程式 (LBL 標籤)




軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動的程式段落係以單節號碼、標記號碼，以及程式化要重複的次數 / 尚未執行的重複。
	啟動的子程式利用單節號碼來編號，其中呼叫了子程式及被呼叫的標記號碼。

在標準循環上的資訊 (CYC 標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動中的機器循環
	循環 32 公差的啟動數值

啟動的 M 功能 (M 標籤)

軟鍵	意義
不可能直接選擇	使用固定的意義列出啟動的 M 功能。
	列出由您的工具機製造商所改造之啟動 M 功能之表列。

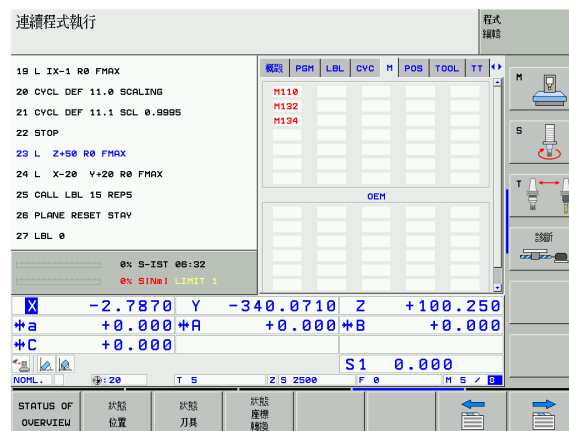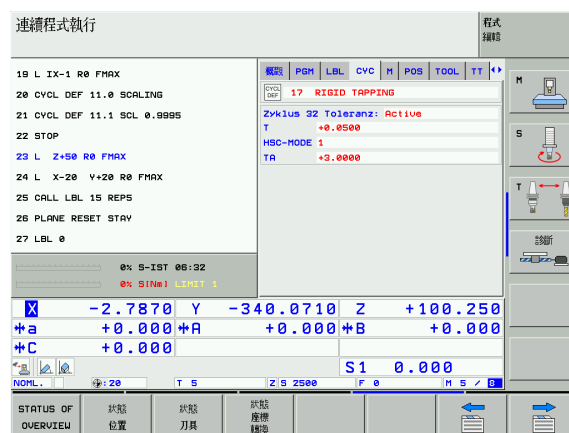
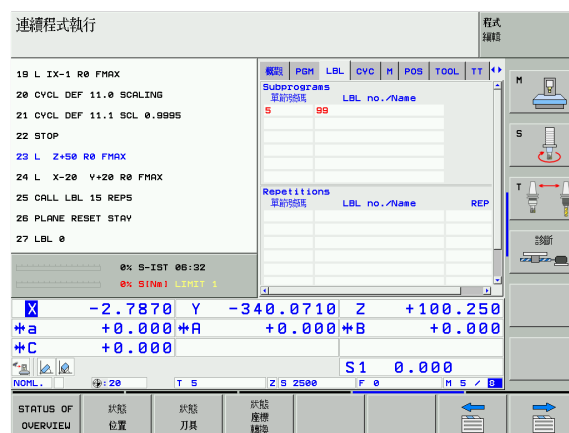


位置與座標 (POS 標籤)

軟鍵	意義
狀態 位置	位置顯示類型，例如：實際位置
	加工平面的傾斜角度
	基本旋轉的角度

刀具之資訊 (TOOL 標籤)

軟鍵	意義
狀態 刀具	■ T：刀具號碼與名稱 ■ RT：更換刀具的號碼與名稱
	刀具軸
	刀長與半徑值
	刀具表 (TAB) 與 TOOL CALL(PGM) 當中的尺寸超過 (差值)
	刀具使用期限、最長刀具使用期限 (TIME1) 及 TOOL CALL(TIME2) 的最長刀具使用期限值。
	顯示啟動刀具與 (下一) 更換刀具。

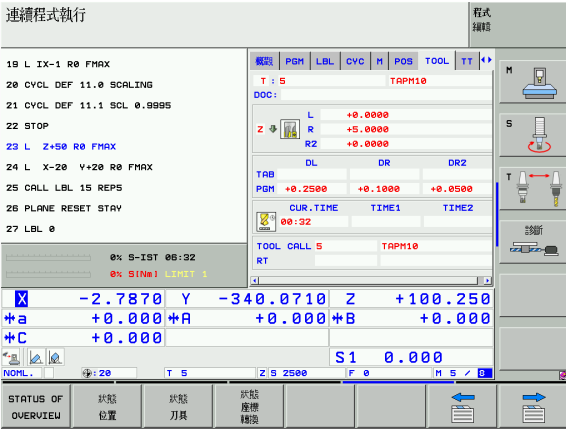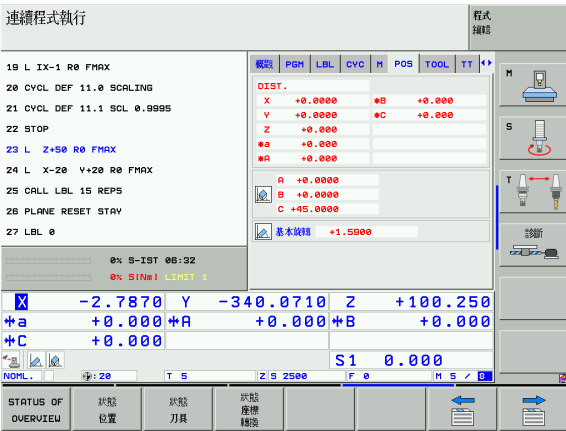

刀具測量 (TT 標籤)





TNC 僅在當此功能在您的機器上啟動時，才顯示 TT 標籤。

軟鍵	意義
不可能直接選擇	要測量之刀具的數目
	顯示是否正在測量刀徑或刀長
	個別切刀之最小 (MIN) 及最大 (MAX) 值時，以及測量旋轉中刀具之結果 (DYN= 動態測量)。
	具有相對應測量數值之切刀號碼。如果測量數值附加有星號，代表已經超出刀具表中可允許的公差值。

座標轉換 (TRANS 標籤)

軟鍵	意義
狀態座標轉換	啟動的工件原點表的名稱。
	啟動工作原點編號 (#)，來自循環 7 之啟動工作原點編號 (DOC) 的啟動線之註釋。
	啟動工件原點的偏移 (循環 7) ;TNC 顯示最多到 8 個軸之啟動工作原點偏移。
	被鏡向處理的軸 (循環 8)
	啟動基本旋轉
	啟動旋轉角度 (循環 10)
	啟動縮放尺寸比率 (循環 11 / 26) ; TNC 顯示最多的 6 個軸之啟動縮放係數。
	縮放比率原點

助 (請參閱 玠 y 標轉換循環 on page 476)

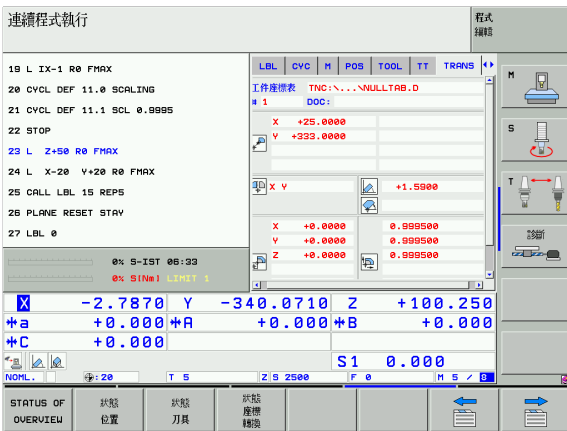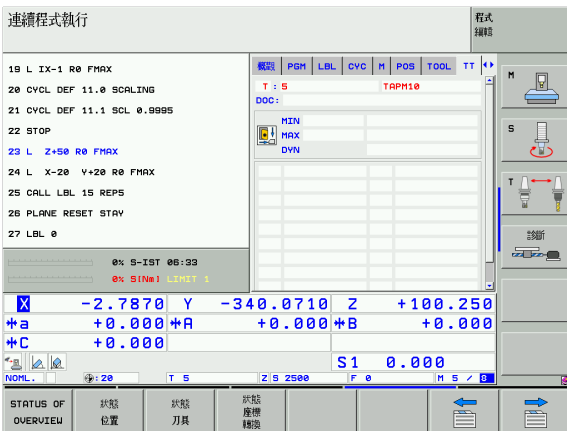

全體程式設定 1(GPS1 標籤，軟體選項)



TNC 僅在您的機器啓動此功能時顯示這個標籤。



軟鍵	意義
不可能直接選擇	交換的軸向
	重疊的工作原點偏移
	疊加鏡射

全體程式設定 2(GPS2 標籤，軟體選項)



TNC 僅在您的機器啓動此功能時顯示這個標籤。

軟鍵	意義
不可能直接選擇	鎖定的軸向
	疊加的基本旋轉
	疊加的旋轉
	啓動的進給速率比率

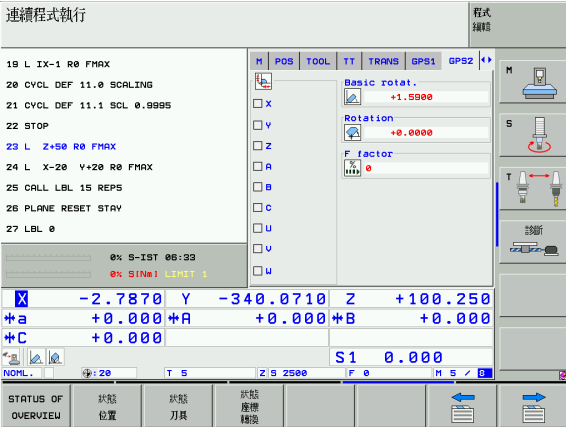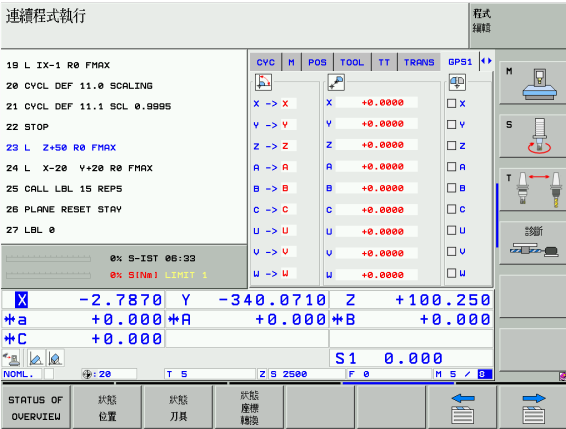


可適化進給控制 (AFC 標籤，軟體選項)



TNC 僅在當此功能在您的機器上啟動時，才顯示 AFC 標籤。

軟鍵	意義
不可能直接選擇	啟動模式，其中執行可適化進給控制
	啟動刀具 (號碼與名稱)
	切割號
	進給電位計之電流比率 (以百分比計)
	啟動的主軸負載 (以百分比計)
	主軸之參考負載
	目前主軸轉速
	目前的速率誤差
	目前的加工時間

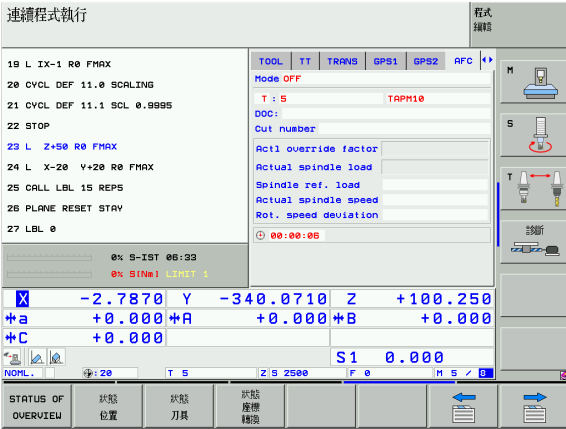

1.5 配件：海德漢 3-D 接觸式探針與電子手輪

3-D 接觸式探針

海德漢 3-D 接觸式探針系統提供以下功能：

- 自動對準工件
- 快速且準確地設定工作原點
- 於程式執行中可測量工件
- 測量與檢查刀具



另一本手冊中說明所有接觸式探針功能，如需要本手冊複本，按 **p** 絡海德漢公司。Nr.:533 189-xx.

TS 220 及 TS 640 接觸式觸發探針

這些接觸式探針特別可用於自動校準工件定位、原點設定及進行工件測量。TS220 是經由訊號線將觸發訊號傳送至 TNC，對於不常需要數位化之應用而言是符合成本效率的選擇。

TS640 接觸式探針（見圖）具備紅外線傳送觸發訊號至控制器之特點。此對於在具有自動換刀功能的機器而言是極便利的工具。

操作的原理：海德漢觸發接觸式探針的特色是具有耐用的光學開關，當探針轉向時會立即產生電子訊號，此訊號被傳送至 TNC，TNC 即儲存目前的探針位置做為實際值。



TT130 刀具測量用的刀具接觸式探針

TT130 是針對刀具測量與檢查用的 3-D 觸發接觸式探針。TNC 對於此接觸式探針提供三個循環程式，以方便您在主軸旋轉時或停止時自動地測量刀長及刀徑。TT130 提供相當堅固的設計及有較高的保護措施，使其較不受冷卻液及切削屑影響。觸發信號則是由耐磨及高穩定度的光電開關所產生。

HR 電子式手輪

電子手輪可以讓使用者用手精確地操作軸的移動，並可根據手輪的解析度可大範圍地移動軸的距離。除了 HR130 和 HR150 組合式手輪之外，海德漢也提供 HR410 和 HR420 可攜式手輪。助您將可在本手冊的第 2 章當中找到 HR 420 的詳細說明 助 (請參閱 HR 420 電子手輪 on page 70)。





2

手動操作說明及設定



2.1 開機，關機

開機



開機與行進參考點根據個別的工具機有所不同。請參閱機械手冊。

開啓電源進行控制與加工。然後 TNC 自動地開始以下的對話：

記憶體測試

自動檢查 TNC 記憶體。

電源中斷



埠 NC 顯示電源已中斷，並清除這個訊息。

轉換 PLC 程式

TNC 自動編譯 PLC 程式。

繼電控制外部直流電壓消失



開啓外部直流電壓。TNC 檢查 EMERGENCY STOP(緊急停止) 電路的運作是否正常。

手動操作 行進動作參考點



依照顯示的順序，以手動方式通過機械座標參考點：對於每一軸按一下機械上 **START**(啟動) 按鈕，或



以任意順序通過參考點：按住各軸機械軸向方向按鈕，直到行進通過參考點。



如果您的機器配備有絕對編碼器，您可省去行經參考標記。在這種情況下，TNC 在機器控制電壓開啓之後立刻可以操作。

現在 TNC 已經可以在手動操作模式下操作。



只有在已經移動機械軸之下才需要行進通過參考點。如果只是要撰寫、編輯或測試程式，請在開啓控制電壓之後，立即選擇程式編輯或程式模擬操作模式。

然後，您可稍後在手動操作模式下按 **PASS OVER REFERENCE** 軟鍵，以行進通過參考點。

在傾斜的工作平面通過參考點

按下機械軸方向按鈕來移動傾斜座標系統的參考點。昫昫但必須要在手動操作模式下啓用「傾斜工作面」功能（昫請參閱 啓動手動傾斜：，page 91）。然後，TNC 會自動做相對應軸向之補間。



必須確認在傾斜工作平面選單中輸入的角度值是否符合實際的傾斜軸角度。

昫如果可以的話，您亦可在目前刀具軸向的方向上行進主軸昫（請參閱 設定目前刀具軸方向做為啓動的加工方向 (FCL 2 功能) on page 92）。



如果您使用此功能，則對於非絕對值編碼器，您必須確認旋轉軸的位置，其係由 TNC 在突現式視窗中顯示出來。所顯示的位置為關機之前旋轉軸的最後啓動位置。

如果在先前啓動的兩個功能之一目前已啓動，NC START 按鈕即無功能。TNC 輸出一相對應的錯誤訊息。

關機



iTNC 530，偕同 Windows 2000：勸請參閱 關閉 iTNC 530, page 728.

爲了防止關機時造成資料流失，您需要依照以下的步驟關閉操作系統：

► 選擇手動操作模式。



- 選擇關機功能，並且按 "YES" 軟鍵再次確認。
- 當 TNC 在一疊加的視窗中顯示出訊息 **Now you can switch off the TNC**，您即可切斷對於 TNC 的電源供應。



不適當地將 TNC 關機會導致資料流失。

請記得在關閉控制器之後按下 **END** 鍵即會重新啓動控制器。於重新開機期間關機亦會造成資料流失！

2.2 移動機械軸

備註



使用機械軸方向按鈕行進可根據工具機而有所不同。工具機手冊會提供進一步的資訊。

利用機械軸方向按鈕行進：



選擇手動操作模式。



按住機械軸方向按鈕不放，直到機械軸移動至您所想要的位置，或是



連續移動軸位置：按住機械軸方向按鈕不放，再按下 **START** 按鈕。



按機器上的 **STOP** 按鈕即可停止軸的移動。

您可利用兩種方法一次移動數個軸。您可使用 **F** 的 軟 鍵變更軸行進的進給速率（ 請參閱 主軸轉速 **S**，進給速率 **F**，各種機械功能 **M**, page 76）。



增量式快速定位

您可使用增量式快速定位使機械軸按預設距離移動。



選擇手動操作或電子手輪模式。



轉換軟鍵列。



選擇增量式快速定位：將 **INCREMENT** 軟鍵切換為 **ON**。

快速增量 =

8

ENT


以毫米 (mm) 為單位輸入快速增量值，例如：8mm。



依照需要按下機械軸方向按鈕。



最大可允許的進給值為 10 mm。

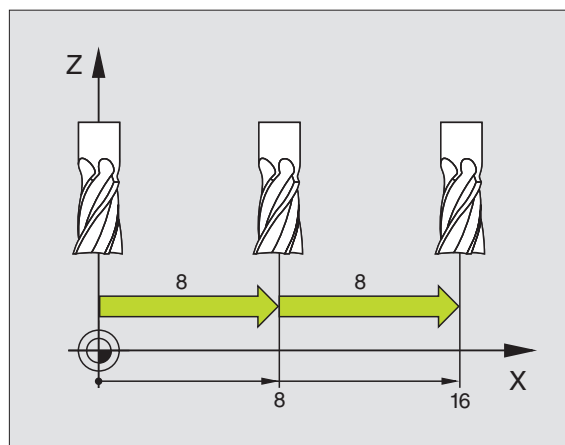


使用 HR 410 電子手輪行進

可攜式 HR410 手輪配備有兩個許可按鈕。允許按鈕係位在星形的轉輪下方。

當按下允許按鈕時才可以移動機械軸（此功能因機器而異）。

HR 410 手輪的特徵為具有以下的操作元件：

- 1 緊急關閉按鈕
- 2 手輪
- 3 移動許可按鈕
- 4 軸向地址鍵
- 5 實際位置捕捉鍵
- 6 定義進給速率選擇鍵（低、中、快速，此速率由工具機製造商預先設定）
- 7 TNC 移動所選機械軸的方向
- 8 機械功能（由工具機製造商預先設定）

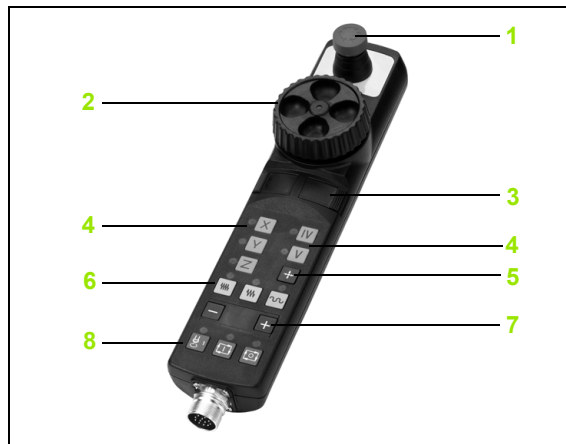

紅色指示燈顯示您所選擇的機械軸及進給速率。

若 **M118** 啟動，在執行程式中也有可能使用手輪移動機械軸。

程序：



選擇電子手輪操作模式。



按住移動許可按鈕。



選擇機械軸。



選擇進給速率。



在正方向上移動啟動軸向，或是



在負方向上移動啟動軸向。

HR 420 電子手輪

HR 420 不像 HR 410，其可攜式手輪裝備有一顯示器。此外，您可經由手輪軟鍵執行重要的設置功能，例如設定工作原點，或是輸入及執行 M 功能。

只要您一按下手輪啟動鍵，其即啟動手輪，並關閉控制面板。此係在 TNC 螢幕上由一突現式視窗所表示。


HR 420 手輪的特徵為具有以下的操作元件：

- 1 緊急關閉按鈕
- 2 狀態顯示與功能選擇的手輪顯示
- 3 軟鍵
- 4 軸向地址鍵
- 5 手輪啟動鍵
- 6 定義手輪敏感度的箭頭鍵
- 7 TNC 用以移動所選擇之軸的方向鍵
- 8 開啓主軸 (屬於特定機器的 M 功能)
- 9 關閉主軸 (屬於特定機器的 M 功能)
- 10 NC 單節建立鍵
- 11 NC 開始
- 12 NC 停止
- 13 許可按鈕
- 14 手輪
- 15 主軸轉速電位計
- 16 進給速率電位計

如果 **M118** 為啟動時，甚至有可能在程式執行期間使用手輪來移動機械軸。




您的工具機製造商可以使得 HR 420 提供額外的功能。請參考您的機械手冊。

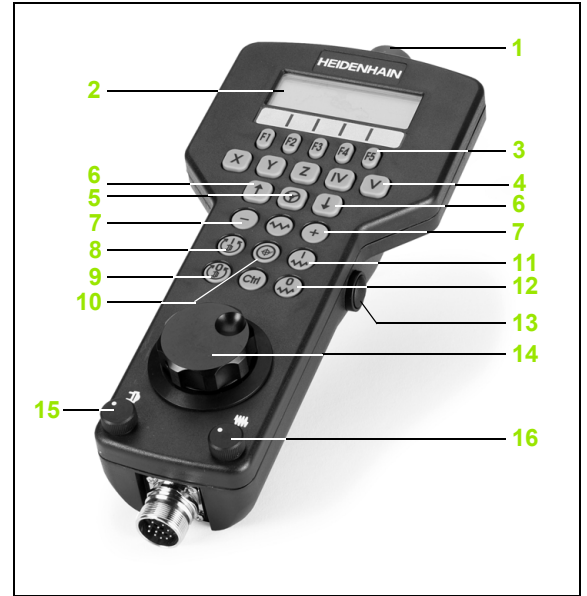

顯示

手輪顯示器具有四行 (參考圖面)。TNC 在該處顯示以下的資訊：

- 1 **NOML X+1.563:** 位置顯示的種類及選擇軸向的位置
- 2 *: STIB (控制正在運作中)
- 3 **S1000:** 目前主軸轉速
- 4 **F500:** 所選擇軸向正在移動時的進給速率
- 5 **E:** 有一錯誤發生
- 6 **3D:** 傾斜的工作平面功能為啟動
- 7 **2D:** 基本旋轉功能為啟動
- 8 **RES 5.0:** 啟動手輪解析度。 扳槓鍵 b 向移動一個手輪解析度的距離，單位是 mm/rev (對旋轉軸向為 /rev)
- 9 **STEP ON 或 OFF:** 增量快速移動啟動或關閉。如果功能為啟動時，TNC 亦顯示出啟動快速增量值
- 10 軟鍵列：可選擇多種功能，在以下段落中說明

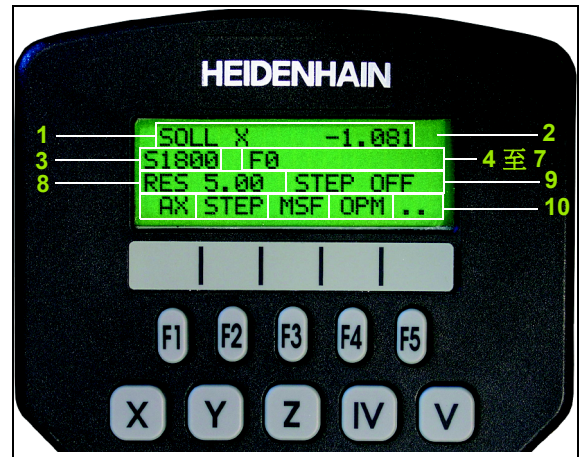

選擇要移動的軸向

您可透過軸向地址鍵直接啟動主要軸 X, Y, Z 及兩個其它由工具機製造商所定義的軸向。如果您的機器具有更多的軸向，請依照下述進行：

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F1((AX))**：TNC 在手輪顯示器上顯示出所有啟動軸向。啟動軸向為閃爍。
- ▶ 使用手輪軟鍵 **F1** 選擇所要的軸向 (**->**) 或 **F2 (<-)**，並使用 **F3** 確認您的選擇 (**OK**)。

設定手輪靈敏度

手輪靈敏度定義了一個軸向在每個手輪解析度上的移動距離。靈敏度等級為預先定義的，並可使用手輪箭頭鍵來選擇 (除非未啟動增量快速移動)。

可選擇的靈敏度等級為：0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [mm/度數 / 解析度]

移動軸向



啟動手輪：按下在 HR 420 上的手輪鍵。現在 TNC 僅可透過 HR 420 操作。描述這種狀況的一突現式視窗即會出現在 TNC 螢幕上。

如果您需要的話，可透過 OPM 軟鍵選擇所想要的操作模式（請參閱改變操作模式 on page 74）。



如果需要的話，按住許可按鈕。



使用手輪來選擇要移動的軸向。透過軟鍵選擇額外的軸向。



在正方向上移動啟動軸向，或是



在負方向上移動啟動軸向。



關閉手輪：按下在 HR 420 上的手輪鍵。現在 TNC 能夠透過控制面板操作。

電位計設定

機器操作面板的電位計在您已經啟動手輪之後可持續保持啟動。如果您想要使用手輪上的電位計，請依下述進行：

- ▶ 按下 CTRL 及 HR 420 上的手輪鍵。TNC 即在手輪顯示器上顯示用以選擇電位計的軟鍵功能表。
- ▶ 按下 HW 軟鍵來啟動手輪電位計。

如果您已經啟動手輪上的電位計，您必須在解除選擇手輪之前重新啟動機器操作面板的電位計。進行方式如下：

- ▶ 按下 CTRL 及 HR 420 上的手輪鍵。TNC 即在手輪顯示器上顯示用以選擇電位計的軟鍵功能表。
- ▶ 按下 KBD 軟鍵來啟動機器操作面板的電位計。

增量式快速定位

利用增量快速定位，藉由您所定義的預先設定距離，TNC 將可移動目前啟動的手輪軸。

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F2(STEP)**。
- ▶ 啟動增量快速定位：按下手輪軟鍵 **3(ON)**。
- ▶ 利用按下 **F1** 或 **F2** 鍵來選擇所想要的快速增量。如果您按住個別鍵，每次其到達小數值 0 時，TNC 即增加 10 倍的計數增量。如果您額外按下 **Ctrl** 鍵，計數增量即增加到 1。有可能最小的快速增量為 0.0001 mm。有可能最大的值為 10 mm。
- ▶ 使用軟鍵 **4** 來確認所選擇的快速增量 (**OK**)。
- ▶ 耗 **Q** 用 **+** 或 手輪鍵，在相對應的方向上移動啟動的手輪軸。

輸入 M 功能

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F3(MSF)**。
- ▶ 按下手輪軟鍵 **F1(M)**。
- ▶ 利用按下 **F1** 或 **F2** 鍵來選擇所想要的 M 功能號碼。
- ▶ 使用 **NC** 開始鍵執行 M 功能。

輸入主軸轉速 S

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F3(MSF)**。
- ▶ 按下手輪軟鍵 **F2(S)**。
- ▶ 利用按下 **F1** 或 **F2** 鍵來選擇所想要的速率。如果您按住個別鍵，每次其到達小數 0 時，TNC 即增加 10 倍的計數增量。如果您額外按下 **Ctrl** 鍵，計數增量即增加到 1000。
- ▶ 使用 **NC** 開始鍵啟動新的速率 **S**。

輸入進給速率 F

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F3(MSF)**。
- ▶ 按下手輪軟鍵 **F3(F)**。
- ▶ 利用按下 **F1** 或 **F2** 鍵來選擇所想要的進給速率。如果您按住個別鍵，每次其到達小數 0 時，TNC 即增加 10 倍的計數增量。如果您額外按下 **Ctrl** 鍵，計數增量即增加到 1000。
- ▶ 使用手輪軟鍵 **F3** 確認新的進給速率 **F (OK)**。

工件預設

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F3(MSF)**。
- ▶ 按下手輪軟鍵 **F4(PRS)**。
- ▶ 如果想要的話，選擇要設定為工作原點的軸向。
- ▶ 使用手輪軟鍵 **F3** 重設軸向 (**OK**)，或使用 **F1** 及 **F2** 設定所想要的數值，然後使用 **F3** 確認 (**OK**)。亦藉由按下 **Ctrl** 鍵，您可增加計數增量到 10。

改變操作模式

使用手輪軟鍵 **F4 (OPM)**，您可使用手輪來切換操作模式，如果控制的目前狀態可容許有一模式改變的話。

- ▶ 按下手輪軟鍵 **F4(OPM)**。
- ▶ 藉由手輪軟鍵選擇所想要的操作模式。
 - MAN: 手動操作
 - MDI: 使用手動資料輸入 (MDI) 進行定位
 - SGL: 程式執行程式記憶模式
 - RUN: 程式執行全完整模式

產生一完整的 L 單節



助使用 MOD 功能來定義要在一 NC 單節中所採取的軸向數值助 (請參閱 選擇 L 單節產生的軸 on page 686)。

如果未選擇軸向時，TNC 即顯示錯誤訊息 **No axes selected**。

- ▶ 選擇 **Positioning with MDI** 操作模式。
- ▶ 如果需要的話，使用 TNC 鍵盤上的箭頭鍵來選擇要插入新的 L 單節之後的 NC 單節。
- ▶ 啓動手輪。
- ▶ 按下產生 NC 單節的手輪鍵：TNC 插入包含有透過 MOD 功能所選擇的所有軸向位置之一完整的 L 單節。

在操作的程式執行模式中的特色

您可使用以下操作的程式執行模式中的功能：

- NC 開始 (手輪 NC-start 鍵)
- NC 停止 (手輪 NC-stop 鍵)
- 在已經按下 NC-stop 鍵之後：內部停止 (手輪軟鍵 **MOP** 且然後 **STOP**)
- 在已經按下 NC-stop 鍵之後：手動軸向行進 (手輪軟鍵 **MOP** 且然後 **MAN**)
- 返回到輪廓，在一程式中斷期間已經手動地移動軸向之後 (手輪軟鍵 **MOP** 且然後 **REPO**)。此操作係藉由手輪軟鍵，其功能類似於控制螢幕軟鍵 **助** (請參閱 回到加工輪廓 on page 637)
- 傾斜的工作平面功能之 On/Off 開關 (手輪軟鍵 **MOP** 且然後 **3D**)



2.3 主軸轉速 S，進給速率 F，各種機械功能 M

功能

在手動或電子手輪操作模式，可利用軟鍵輸入主軸轉速 S、進給速率 F 及各種機械功能 M。第 p 需各種機械功能的描述，請參閱第七章“程式：荷 U 種機械功能 M”。



工具機製造商決定控制器上可用的各種功能 M 及其作用。

輸入數值：

主軸轉數 S、各種機械功能 M

S

按下 S 軟鍵以輸入主軸轉速。

主軸轉速 S =

1000



輸入需要的主軸轉速，並按下機器 START（啟動）鍵確認輸入值。

輸入的主軸轉速 S 是以 rpm 為單位，並且需使用功能 M 來啟動。請使用相同方式輸入及啟動功能 M。

進給速率 F

輸入進給速率 F 後，您必須確認您按下 ENT 鍵進行輸入，而不是使用機械 START（啟動）鍵進行輸入。

進給速率 F 有以下的特性：

- 如果輸入 F=0，則會使 MP1020 的最低進給速率生效。
- 斷電期間會保存 F 值。

變更主軸轉速及進給速率

您可使用倍率旋鈕來改變主軸轉速 **S** 及進給速率 **F**，從設定值的 0% 至 150%。



只有在搭配無段變速主軸驅動器的機器上，主軸轉速的倍率旋鈕才有作用。



2.4 工作原點設定（不使用 3-D 接觸式探針）

備註



如需使用 3-D 接觸式探針來設定工件原點，請參考接觸式探針循環手冊。

固定工作原點的方法是將 **TNC** 位置顯示設定到工件上已知位置的座標。

準備工作

- ▶ 夾住並校準工件。
- ▶ 將已知半徑的標準刀具裝於主軸上。
- ▶ 確認 **TNC** 顯示實際的位置值。

使用軸向鍵做工作原點設定



是否為脆弱的工件？

如果工件的表面不可被刮傷，您可在工件上放置已知厚度為 d 的金屬片。然後輸入一個刀具軸的工作原點值，其要大於所想要的 d 的值。



選擇 **手動操作** 模式。



慢速移動刀具直到接觸（擦到）工件表面。



選擇機械軸（也可經由 ASCII 鍵盤選擇所有機械軸）。

工作原點設定 $Z=$




ENT

主軸軸向上的標準刀具：將顯示設定到已知的工件位置（此例為 0）或輸入金屬片的厚度 d 。在刀具軸中，須考慮補正刀具半徑。

針對其他機械軸重複執行以上的操作步驟。

如果使用預設的刀具，請將刀具軸的顯示設定為刀具的長度 L 或輸入總和 $Z=L+d$ 。

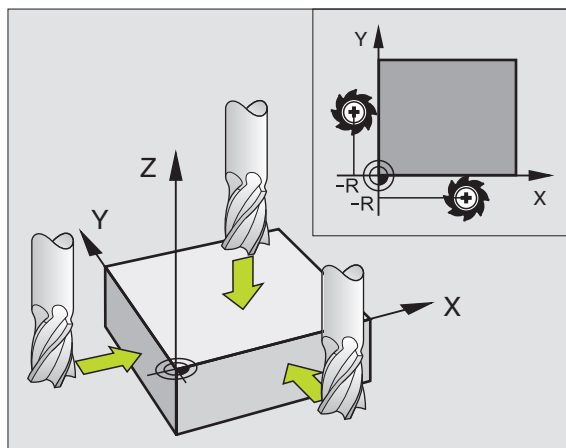

使用預設座標資料表做工作原點管理



您必須明確地使用預設座標資料表，假使有以下狀況：

- 您的機器裝設有旋轉軸（傾斜工作台或旋轉頭），且您使用此功能來傾斜工作平面。
- 您的機器裝設有一主軸頭改變系統
- 到目前為止，您已經使用具有 REF 為基礎的工作原點資料表的舊型 TNC 工作。
- 您想要加工有不同對準之相同工件

預設座標資料表可包含任何數目的行（工作原點）。為了最佳化檔案大小及處理速率，您必須僅使用到與您需要進行工作原點管理一樣多的行數。

為了安全性理由，僅可在預設座標資料表末端插入新的行。


儲存工作原點在預設座標資料表中

預設座標資料表的名稱為 **PRESET.PR**，並儲存在目錄 **TNC:** 之下。**PRESET.PR** 僅可在 **Manual Operation** 及 **Electronic Handwheel** 模式中編輯。在程式化與編輯模式中，您僅可讀取表格，而不能做編輯。

其可允許複製預設座標資料表到另一個目錄中（用於資料備份）。由您的工具機製造商寫入的行可在複製的表格中亦皆受到寫入保護。因此您不能夠編輯它們。

請勿改變在複製表格中行的數目！其在當您想要重新啟動表格時即會造成問題。

為了啟動被複製到另一個目錄之預設座標資料表，您必須將其複製回到目錄 **TNC:**。

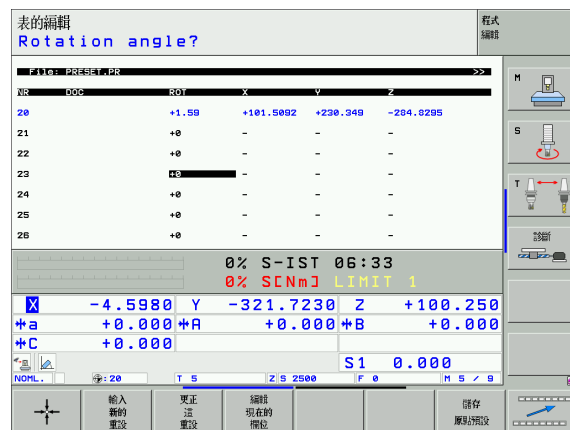

爲了儲存工作原點及 / 或基本旋轉在預設座標資料表中，其有數種方法：

- '透過以下模式中的探測循環 **手動操作** 或 **電子手輪** 模式 (請參見使用者手冊 第二章的接觸式探針循環)
- 經由在自動模式中的探測循環 400 到 402 及 410 到 419 (參見使用者手冊，接觸式探針循環，第 3 章)
- 手動輸入 (請參見以下的說明)



來自預設座標資料表之基本旋轉即會對預先設定值旋轉座標系統，其顯示成與基本旋轉相同的行。

當設定一預先設定值時，TNC 即檢查是否傾斜軸的位置可符合 3D ROT 功能表之相對應數值 (根據座標結構配置表格中的設定)。因此：

- 如果傾斜工作平面功能並未啟動，旋轉軸的位置顯示必須 =0 (如果必要的話即將旋轉軸歸零)。
- 如果傾斜工作平面功能已啟動，旋轉軸的位置顯示必須符合 3D ROT 功能表中所輸入的角度。

機器製造商可鎖定在預設座標資料表中的任何行，藉以在該處放置固定的工作原點 (例如一旋轉工作台之中心點)。在預設座標資料表中這些行以不同顏色顯示 (預設：紅色)。

在預設座標資料表中的行 0 爲寫入保護。在行 0 中，TNC 皆會透過軸向鍵或透過軟鍵來儲存您最近手動設定的工作原點。如果手動設定的工作原點爲啟動時，TNC 即在狀態顯示器中顯示文字 **PR MAN(0)**。

如果您使用接觸式探針循環自動地設定 TNC 顯示器做爲預先設定，TNC 即不會儲存這些數值在行 0 中。

手動儲存工作原點在預設座標資料表中

爲了設定預設座標資料表中的工作原點，請依下述進行：



選擇 **手動操作** 模式。



緩慢地移動刀具，直到接觸（擦到）工件表面，或是相對應地定位測量旋鈕。



顯示預設座標資料表：**TNC** 開啓預設座標資料表，並設定游標到啓動表格列。



選擇功能來輸入預設值：**TNC** 在軟鍵列中顯示可用於輸入的可能性。請參見下表中對於輸入可能性的說明。



選擇預設座標資料表中您想要改變的行（行號爲預設的號碼）。



如果需要的話，選擇預設座標資料表中您想要改變的欄（軸向）。



使用軟鍵來選擇可用輸入可能性當中的一項（參見下表）。



功能	軟鍵
直接轉換刀具（量表）的實際位置做為新的工作原點：此功能僅會儲存其欄位目前為反白的軸向上的工作原點。	
指定任何數值到工具（量表）之實際位置：此功能僅會儲存其欄位目前為反白的軸向上的工作原點。在突現式視窗中輸入所想要的數值。	
增量式地偏移已經儲存在表格中的工作原點：此功能僅會儲存其欄位目前為反白的軸向上的工作原點。在突現式視窗中輸入具有正確符號之所想要的修正值。	
直接輸入新的工作原點，而不需要座標結構配置（特定軸向）的計算。如果您的機器具有一旋轉工作台，僅使用此功能，藉由輸入 0 使您可以設定工作原點到旋轉工作台的中心。此功能僅會儲存其欄位目前為反白的軸向上的工作原點。在突現式視窗中輸入所想要的數值。	
寫入目前啟動的工作原點到表格中一條可選擇的行。此功能儲存工作原點在所有的軸向上，然後自動地啟動在表格中適當的列。	






數值的說明儲存在預設座標資料表中

- 僅使用三軸來加工，而不使用傾斜裝置
TNC 在預設座標資料表中儲存了由工件工作原點到參考點的距離（具有正確的代數符號）。
- 具有旋轉頭的機器
TNC 在預設座標資料表中儲存了由工件工作原點到參考點的距離（具有正確的代數符號）。
- 使用旋轉工作台加工
TNC 在預設座標資料表中儲存了由工件工作原點到旋轉工作台中心的距離（具有正確的代數符號）。
- 使用旋轉工作台及旋轉頭加工
TNC 在預設座標資料表中儲存了由工件工作原點到旋轉工作台中心的距離。



請記得在您的加工工作台上移動一指針（由改變座標結構配置說明來達成）需要您重新定義任何以工件為準的預設值。

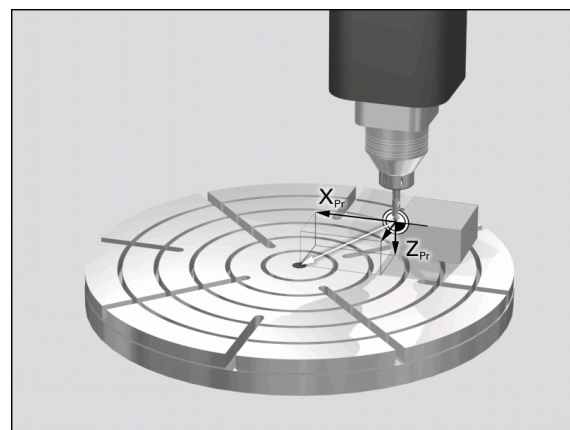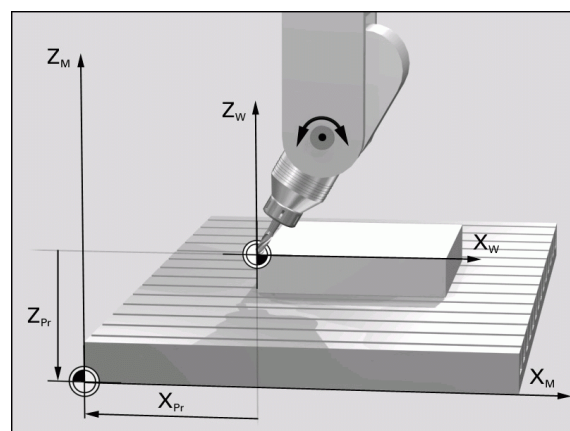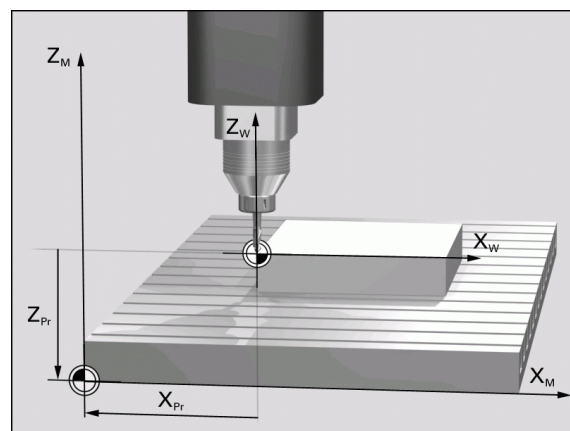

編輯預設座標資料表

編輯表格模式中的功能	軟鍵
選擇表格的開頭	
選擇表格的結尾	
選擇表格內的上一頁	
選擇表格內的下一頁	
選擇預設輸入的功能	
啟動預設座標資料表中所選擇行的工作原點	
加入所輸入的行號到表格的末端（第二軟鍵列）	
複製反白的欄位（第二軟鍵列）	
插入複製的欄位（第二軟鍵列）	
重設所選擇的行：TNC 輸入在所有欄當中（第二軟鍵列）	
在表格的末端插入一單一行（第二軟鍵列）	
在表格的末端刪除一單一行（第二軟鍵列）	

在手動操作模式中啟動來自預設座標資料表之工作原點



當啟動來自預設座標資料表之工作原點時，TNC 即重設啟動的工作原點偏移值。

但是，在循環 19 之傾斜工作平面中所程式化的座標轉換，或是透過平面功能，皆會維持啟動。

如果您啟動一預設值，其並未包含所有座標中的數值，最後生效的參考點在這些軸向上仍維持啟動。



選擇 **手動操作** 模式。



顯示預設座標資料表。



選擇您想要啟動的工作原點編號，或是



4



使用 **GOTO** 鍵，選擇您想要啟動的工作原點編號。使用 **ENT** 鍵確認。



啟動預設值。



確認工作原點的啟動。施 **TNC** 設定顯示器，以及—如果定義—基本旋轉。



離開預設座標資料表。

啟動 NC 程式中來自預設座標資料表的工作原點

助爲了在程式執行期間啟動來自預設座標資料表的工作原點，使用循環 247。在循環 247 中，您可定義您想要啟動的工作原點編號 助 (請參閱 工件原點設定 (循環 247) on page 482)。

2.5 傾斜加工平面 (軟體選項 1)

應用，功能




傾斜加工平面的功能係藉由工具機製造商來中介 TNC 及工具機。藉由使用旋座頭及傾斜工作台，工具機製造商即決定輸入的角度要解譯為傾斜軸的座標或為傾斜平面的角度成份。請參閱機械手冊。

TNC 支援具有旋轉頭及 / 或傾斜工作台的工具機的傾斜功能。例如，典型的應用是在傾斜的平面上傾斜鑽孔或輪廓加工，工作平面永遠繞著有效工作原點來傾斜。通常會在如 X/Y 平面之類的主平面上撰寫程式，但是會在傾斜於主平面的平面上執行程式。

有三種可以傾斜加工平面的功能：

- 昫在手動操作模式或電子手輪模式使用 3-D ROT 軟鍵昫請參閱 啟動手動傾斜：，page 91。
- 昫在程式控制之下傾斜，即加工程式中的循環 19 工作平面，昫 (請參閱 工作平面 (循環 19, 軟體選項 1) on page 488)。
- 昫在程式控制之下傾斜，加工程式中的平面功能 昫 (請參閱 平面功能：Tilting the Working Plane (軟體 選項 1) on page 504)。

昫 TNC 「傾斜加工平面」功能為座標轉換功能，其可使加工平面保持垂直於刀具軸方向。

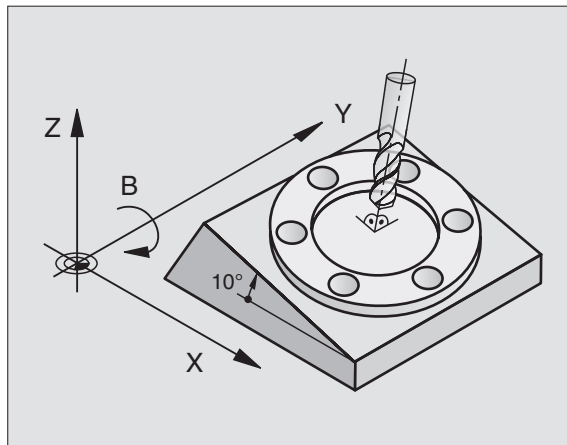

當傾斜加工平面時，TNC 會區別兩種機械類型差異：

■ 具有傾斜工作台的機器

- 您必須藉由定位傾斜工作台 (例如，使用 L 組塊)，使工件傾斜至所須的位置以利加工。
- 就相對於以機械為主的座標系統而言，已轉換座標的刀具軸的位置**不會改變**。施 [] 此如果旋轉工作台 90° ，相對工件也旋轉 90° ，座標系統**並未旋轉**。如果在手動模式下按 Z+ 軸方向鍵，則刀具往 Z+ 方向移動。
- 昫在計算轉換座標系統過程中，TNC 只考慮特定傾斜工作台的機械式影響造成的位移。(所謂「轉移」的因素)

■ 具有旋轉頭的機器

- 您必須定位旋轉頭 (例如，使用 L 組塊)，使刀具移至所要的位置以利加工。
- 就相對於以機械為主的座標系統而言，已轉換座標的刀具軸的位置會改變。施 [] 此如果往 B 軸方向將機器的旋轉頭旋轉 90° ，相對刀具也旋轉 90° (B 軸)，座標系統也會旋轉。如果在手動操作模式下按 Z+ 方向鍵，則刀具往機械基本座標系統的 X+ 方向移動。
- 昫在計算轉換座標系統過程中，TNC 同時考慮特定旋座頭的機械結構造成的位移 (所謂「轉移」的因素) 及傾斜的刀具造成的偏移 (3-D 刀長補正)。

在傾斜軸上行進參考點

您可使用使用機械軸方向按鈕以配合傾斜軸回到參考點。TNC 會補間相對應的軸。請確定手動操作模式中的傾斜加工平面功能處於可啓動狀態，並且已在功能表欄位上輸入傾斜軸的實際角度。

設定傾斜座標系統的工作原點

旋轉軸已移動至定位後，設定加工原點的方式與非傾斜座標系統相同。在工作原點設定期間 TNC 的行為係根據您的座標結構配置表格中機器參數 7500 之設定：

■ MP 7500, 位元 5=0

使用一啓動的傾斜工作平面，TNC 於 X, Y, Z 軸中工作原點設定期間會檢查是否旋轉軸的目前座標會符合您定義的傾斜角度 (3D-ROT 功能表)。p 果未啓動傾斜工作平面功能，TNC 即會檢查是否旋轉軸在 0 (實際位置)。如果位置並不符合，TNC 將會顯示一錯誤訊息。

■ MP 7500, 位元 5=1

TNC 並不檢查是否旋轉軸的目前座標 (實際位置) 符合您所定義的傾斜角度。



其皆會在所有三個參考軸向上設定一參考點。

如果您的工具機並未裝設有軸向控制，您必須在手動傾斜的功能表中輸入旋轉軸的實際位置：一或數個旋轉軸之實際位置必須符合輸入值。否則 TNC 將會計算出一不正確的工作原點。

在具有旋轉工作台的機器上進行工作原點設定

如果您使用一旋轉工作台來校準工件，例如使用探測循環 403，您必須於校準之後及在線性軸 X, Y 及 Z 上設定工作原點之前將工作台位置值設定為 0。否則 TNC 將會顯示一錯誤訊息。樵蒞`環 403 提供您用於此目的的一輸入參數 (參見 Users Manual for Touch Probe Cycles, Basic Rotation Compensation via Rotary Axis)。

具有主軸頭改變系統之機器上的工作原點設定

如果您的機器裝設有一主軸頭交換器，您必須使用預設座標資料表來管理您的工作原點。儲存在預設座標資料表中的工作原點負責啟動的機器座標結構配置 (主軸頭的幾何形狀)。如果您交換了頭，TNC 即負責新的頭之尺寸，所以即可維持啟動的工作原點。

傾斜系統的位置顯示

狀態視窗中顯示的位置 (**ACTL.** 與 **NOML.**) 是以傾斜座標系統作為參考。

有關使用傾斜功能時的限制

- 基本旋轉的探測功能在當您在手動操作模式中已經啟動了工作平面功能時將無法使用。
- 無法進行 PLC 定位 (由工具機製造商決定)。

啟動手動傾斜：



為了選擇手動傾斜，按下 **3-D ROT** 軟鍵。



使用箭頭鍵來移動反白到**手動操作** 功能表項目。



為了啟動手動傾斜，按下 **ACTIVE** 軟鍵。




使用箭頭鍵來在所想要的旋轉軸上定位反白。

輸入傾斜角度。



輸入完畢按 **END** 鍵。

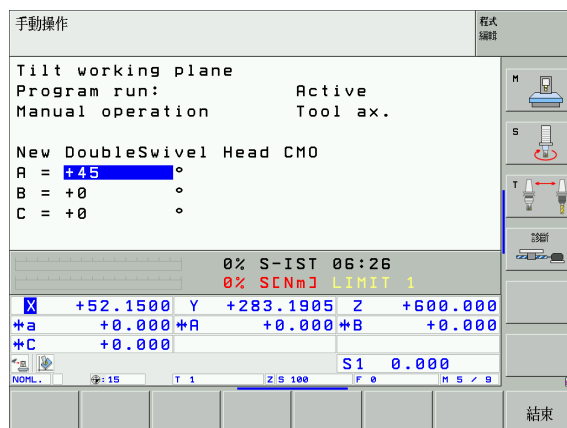

若要重設傾斜功能，請在傾斜工作平面功能表中將所須的操作模式設定為不作用。

如果傾斜加工平面功能處於啟動狀態，而且 **TNC** 按照傾斜軸來移動機械軸，則狀態顯示會呈現符號 。

如果您啟動了程式執行操作模式之傾斜工作平面功能，在功能表中輸入的傾斜角度即在加工程式的第一個單節即啟動。如果您在加工程式中使用循環 **19 工作平面** 或是**平面** 功能，在該處中定義的角度值即為有效。將取代在功能表中輸入的角度值。

設定目前刀具軸方向做為啟動的加工方向 (FCL 2 功能)



此功能必須由您的機器製造商啟用。請參閱機械手冊。

在手動操作及電子手輪操作模式中，您可使用此功能透過外部方向鍵，或是使用刀具軸目前所指向的方向上的手輪來移動刀具。在以下狀況中使用此功能

- 您想要於一5軸加工程式之程式中斷期間在刀具軸向的方向上縮回刀具。
- 您想要使用手輪或是在手動操作模式中的外部方向鍵利用的一傾斜刀具來做加工。



為了選擇手動傾斜，按下 3-D ROT 軟鍵。



使用箭頭鍵來移動反白到**手動操作** 功能表項目。



為了啟動目前刀具軸方向成為啟動加工方向，按下 TOOL AXIS 軟鍵。



輸入完畢按 END 鍵。


為了重設傾斜功能，設定在傾斜工作平面功能表中的**手動操作** 功能表項目為不作用。



符號會出現在狀態顯示器中，當在**刀具軸方向移動** 功能為啟動時。



當您中斷程式執行，並想要手動地移動軸向時，亦可使用此功能。

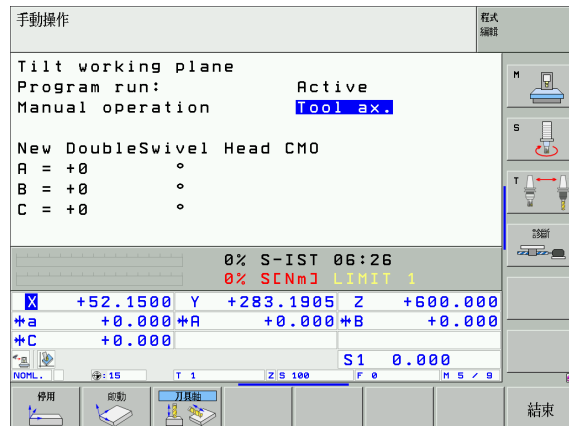

2.6 動態碰撞監控 (軟體選項)

功能



動態碰撞監控 (DCM) 必須由 TNC 及機器的機器製造商所採用。請參閱機械手冊。

機器製造商可以在所有機器操作期間定義任何可由 TNC 所監控的物體。如果被碰撞監控的兩個物體彼此接近到一定義的距離之內時，TNC 即輸出一錯誤訊息。

TNC 亦會監控在碰撞的刀具表中所輸入的長度與半徑之目前刀具 (假設為一圓筒刀具)。



請記得以下的這些限制：

- DCM 可協助降低碰撞的危險。但是，TNC 不能夠考慮到所有操作中可能的群集效應。
- 所定義的機器組件及刀具與工件的碰撞不能夠被 TNC 偵測出來。
- DCM 僅可防止您的工具機製造商已經正確地將尺寸及位置定義在機器座標系統中的那些機器組件之碰撞。
- 請注意對於某些刀具 (例如面銑刀)，其所形成的直徑會大於在刀具補正資料中所定義的尺寸。
- 昑使用 M118 的手輪重疊功能無法結合碰撞監控。為了能夠使用 M118，您必須由碰撞監控 (DCM) 功能表中的軟體鍵來解除 DCM，或是啟動不具有碰撞監控的物件 (CMO) 之運動模型。
- 昑利用剛性攻牙循環，DCM 僅在刀具軸向與主軸透過 MP7160 啟動了準確補間之下才會運作。
- 目前並沒有在工件開始加工之前可由 DCM 防止碰撞的功能 (例如在 測試模擬 操作模式當中)



在手動操作模式中的碰撞監控

在手動操作及 電子手輪操作模式當中，TNC 在進行碰撞監控的兩個物體彼此接近到一指定的距離之內時即會停止一動作。此外，TNC 會在當距離與觸發錯誤的極限值小於 5mm 時即會顯著地降低進給速率。

揀 @ 有三種決定 TNC 的修正行為之區域：

- 早期警告：兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 14 mm 內
- 警告：兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 8 mm 內
- 錯誤：兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 2 mm 內

早期警告區域

兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 12 至 14 mm 內。所顯示的錯誤訊息 (機器製造商會決定準確的文字) 皆會由以下字串開頭：|<-->|。

- ▶ 使用 CE 鍵來知會一錯誤訊息。
- ▶ 手動行進軸向到危險區域之外。請留意到行進方向。
- ▶ 如果可行的話，移除碰撞訊息的原因。

警告區域

兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 **6 至 8 mm** 內。所顯示的錯誤訊息 (機器製造商會決定準確的文字) 皆會由以下字串開頭：|<->|。

- ▶ 使用 **CE** 鍵來知會一錯誤訊息。
- ▶ 手動行進軸向到危險區域之外。請留意到行進方向。
- ▶ 如果可行的話，移除碰撞訊息的原因。

錯誤區域

兩個進行碰撞監控的物體彼此距離在 **2 mm** 內。所顯示的錯誤訊息 (機器製造商會決定準確的文字) 皆會由以下字串開頭：|<>| 在此狀態下，您僅能夠在關閉碰撞監控之後來行進軸向：



碰撞的危險！


請記得當由工件縮回時要在正確的方向上移動軸。在此狀況下，**TNC** 並不監控所有的碰撞。

如果您已經關閉碰撞監控，碰撞監控的符號即閃爍 (參見下表)。

功能

符號

當未啟動碰撞監控時出現在操作模式棒上的符號。

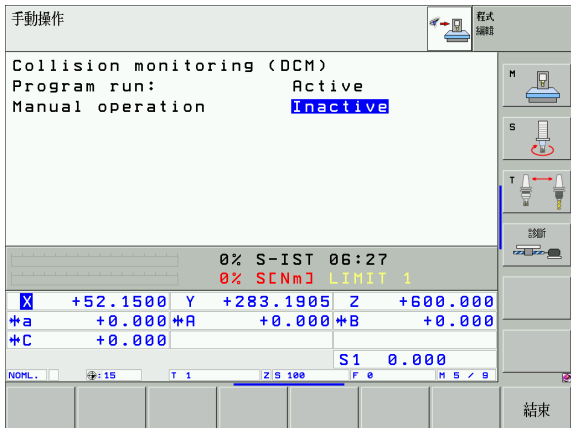

- ▶ 視需要偏移軟鍵列。



- ▶ 選擇關閉碰撞監控的功能表。



- ▶ 選擇 **手動操作** 功能表項目。
- ▶ 爲了關閉碰撞監控，按下 **ENT** 鍵，在操作模式顯示器中碰撞監控的符號開始閃爍。

- ▶ 使用 **CE** 鍵來知會一錯誤訊息。
- ▶ 手動行進軸向到危險區域之外。請留意到行進方向。
- ▶ 如果可行的話，移除碰撞訊息的原因。
- ▶ 要關閉碰撞監控：按下 **ENT** 鍵。

自動操作下的碰撞監控



使用 M118 的手輪重疊功能無法結合碰撞監控。

如果有啟動碰撞監控，TNC 在位置顯示器中即顯示符號



。如果您已經關閉碰撞監控，碰撞監控的符號會在操作模式棒中閃爍。



勐勐 M140 勐 (請參閱 刀具在刀具軸的方向從輪廓縮回：
M140 on page 299) 及 M150 勐 (請參閱 抑制有限交換訊
息：M150 on page 303) 功能在當執行這些功能時 TNC 偵
測到一碰撞時即會造成並非程式編輯的移動！

TNC 會依單節來監控動作，即其會在將會造成碰撞的單節中輸出一警告，並中斷程式執行。其並不會像是手動操作一樣地降低進給速率。



3

使用手動資料輸入 (MDI) 定位



3.1 程式編輯及執行簡單的機械操作

使用手動資料輸入操作模式的定位對於簡單的機器操作或刀具的預先定位特別方便。手動資料輸入模式 (MDI) 讓您能夠使用海德漢對話式程式編輯或以 ISO 的格式來撰寫短程式，並且立即執行程式。你也可以呼叫 TNC 循環。程式係儲存在檔名 \$MDI 中。在使用 MDI 操作模式做定位時，亦可啟動額外的狀態顯示。

利用手動資料輸入 (MDI) 定位



選擇使用手動資料輸入模式 (MDI) 的定位。在 \$MDI 檔案中編輯您的程式。



若要開始執行程式，請按下機器上的 START（開始）鍵。



限制


在手動資料輸入模式 (MDI) 中，皆不可以使用 FK（自由輪廓程式撰寫）、程式編輯時圖形顯示及程式執行圖形。

而且 \$MDI 檔案也不可包含程式呼叫 (PGM CALL)。

範例 1

要在單一工件上要鑽 20mm 深的孔。夾住並且校準工件位置並且設定工作原點之後，您可撰寫和執行幾行程式來執行鑽孔加工。

首先將刀具以 L 單節（直線方式移動單節）預先定位至工件表面上方有 5mm 安全間隙位置處的孔中心座標。接著使用循環 1 PECKING. 來鑽孔。

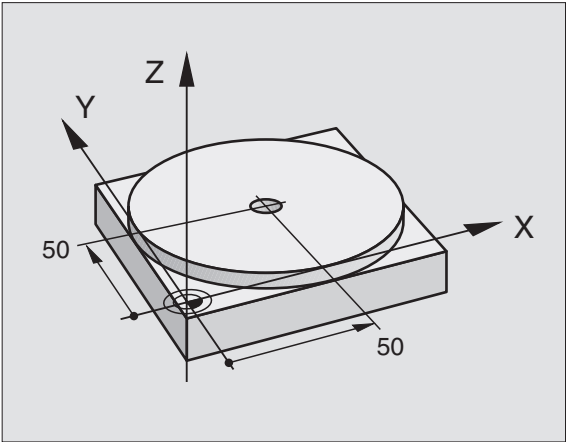

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL DEF 1 L+0 R+5	定義刀具：標準刀具長度為 0，半徑為 5
2 TOOL CALL 1 Z S2000	呼叫刀具：定義刀具軸為 Z 軸 主軸轉速為 2000 轉
3 L Z+200 R0 FMAX	縮回刀具（F MAX= 最快速進給速率）
4 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	以 F MAX 行進速率將刀具移動到欲鑽洞上方的位置。 開啓主軸
5 CYCL DEF 200 DRILLING	定義鑽孔循環
Q200=5 ; 設定淨空	設定鑽孔之上刀具的淨空
Q201=-15 ; 深度	洞孔之總深度（代數符號 = 工作方向）



Q206=250	；進刀進給速率	啄鑽的進給速率
Q202=5	；縱向進給量深度	定義每一次在退刀之前欲鑽入的深度
Q210=0	；在頂部的停留時間	在每次縮回之後的停留時間，以秒計
Q203=-10	；表面座標	工件表面的座標
Q204=20	；第二次設定淨空	設定鑽孔之上刀具的淨空
Q211=0.2	；在設定深度處的停留時間	定義在圓孔底部停留的時間，以秒計
6 CYCL CALL		呼叫鑽孔循環
7 L Z+200 R0 FMAX M2		縮回刀具
8 END PGM \$MDI MM		程式結束

叻叻直線功能 L 叻 (請參閱 直線 L on page 235) , 鑽孔循環叻 (請參閱 鑽孔 (循環 200) on page 330)



範例 2: 使用旋轉工作台上修正機器上未校準的工件的位置

使用 3D 接觸式探針來旋轉座標系統。協助校對悒悒 s 《接觸式探針循環程式使用手冊》中「補償未校準工件」章節「手動及電子手輪操作模式」中的接觸式探針循環程式」。

寫下旋轉角度並且取消基本旋轉。



選擇操作模式：使用手動資料輸入模式 (MDI) 定位。



IV

選擇旋轉工作台的軸向，輸入您先前寫下的旋轉角度，並且設定進給速率。例如：**L C+2.561 F50**



結束輸入。



按下機器上的 **START** 鍵：旋轉工作台即修正未校準的位置。

在 \$MDI 中保護及清除程式

\$MDI 檔案主要是用在僅為暫時需要的簡短程式。然而若是需要，您可以儲存一個程式，請參照下面的說明進行：



選擇「程式與編輯」的操作模式。



呼叫程式管理員，按下程式管理員這個鍵（PGM MGT）。



移動反白游標到 \$MDI 這個檔案。



選擇檔案複製功能，按下複製（COPY）軟鍵。

目標檔案 =

BOREHOLE

輸入您存入 \$MDI 檔案之目前內容的檔名。

執行

複製檔案。

結束

按下 END 軟鍵來結束檔案管理員。

要刪除 \$MDI 檔案的內容可以用類似的方法：不像複製內容一樣，您可按 **DELETE** 軟鍵來刪除它們。下一次您要用使用 MDI 進行定位之操作模式時，TNC 將顯示一個空白的 \$MDI 檔案。



若要刪除 \$MDI 這個檔案，則

- 您不可以選擇使用 MDI 模式進行定位（甚至在背景編輯下也不行）。
- 您不可在程式與編輯這個模式下，選擇 \$MDI 這個檔案。

如要進一步了解，請參閱 複製單一檔案，page 118



4

**NC 基本原理、檔案 管理、程式
編輯輔助功能、工作交換台管理**



4.1 基本原理

位置編碼器與參考標記

機械軸都配備了位置編碼器，用來檢知機械工作台或刀具的位置。線性軸通常配備了光學尺，旋轉台及具有角度編碼器之傾斜軸。

當機械軸移動時，相對應的位置編碼器即產生電子訊號，TNC 會評估這個訊號，並計算機械軸的精確位置。

如果電源中斷，計算出來的位置將不再對應機械滑動的實際位置。為了回復兩者正確的對應關係，增量位置編碼器即具有參考標記。位置編碼器的光學尺含有一個或更多個參考點，當移動通過參考點時，就會傳送訊號給 TNC。TNC 可從這個訊號重新建立顯示位置與機械位置的對應關係。如果是具有距離編碼參考標記的光學尺，機械軸只需要移動 20 mm 以內，而角度編碼器需要移動 20° 以內即可重新建立機械原點。




如果是絕對編碼器，打開電源時就會立即將絕對位置數值傳送到控制器。以這種方式在打開電源之後，直接重新建立確實位置與機械滑動位置之間的對應關係。

參考系統

在一平面或空間中，需要以參考點系統來定義位置。位置資料都參考預定的參考點，並透過座標來描述。

笛卡兒 (Cartesian) 座標系統 (一種直角座標系統) 是以 X、Y、與 Z 這三個座標軸為基礎，三個軸互相垂直，並交叉於一個點，稱為原點 (datum)。一個座標可確認了某一點對於原點在這些方向的距離，平面上的位置因此係以兩個座標來描述，而空間中的位置係以三個座標來描述。



參考到原點的座標就稱為絕對座標。相對座標是參考您在座標系統內定義的任何其它已知位置 (參考點)，相對座標值也稱為增量座標值。

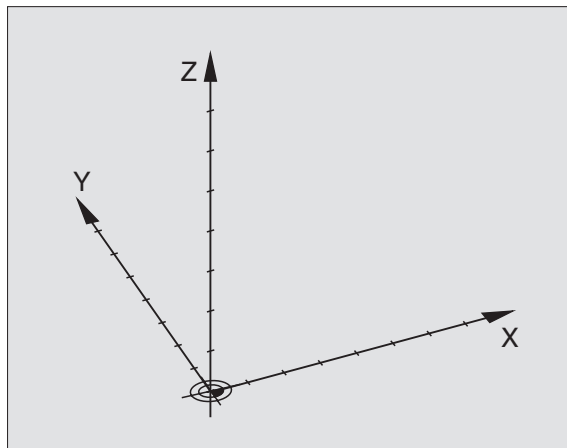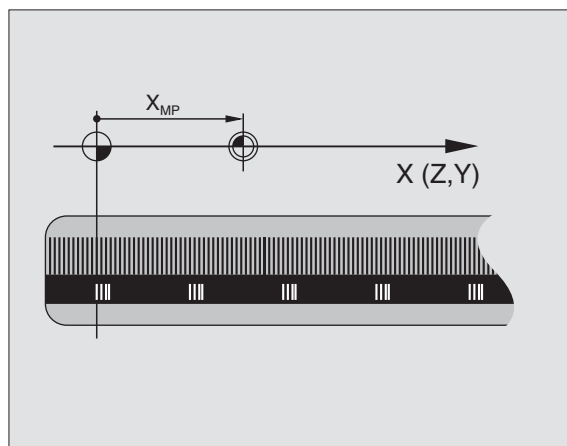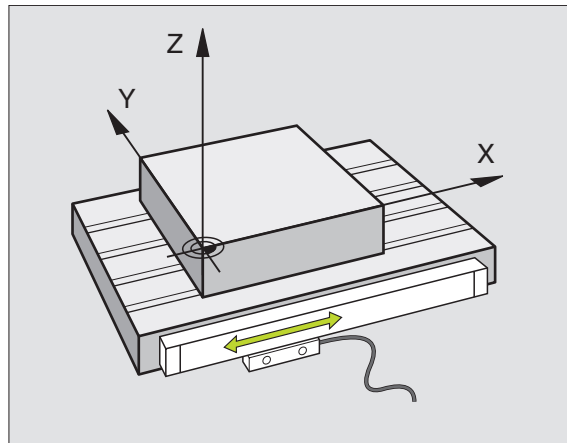

銑床的參考系統

您在使用銑床時，必須以笛卡兒座標系統來定義刀具的移動方向。右圖顯示笛卡兒座標系統如何描述機械軸。右圖顯示了「右手法則」來記住三個軸向方向：中指為從工件朝向刀具 (Z 軸) 之刀具軸向的正方向，姆指指向正 X 方向，而食指為正 Y 方向。

iTNC 530 能控制最多 9 個軸。U、V、與 W 軸是分別平行於 X、Y、與 Z 這三個主要軸的第二線性軸。旋轉軸指定為 A、B、與 C。下面右邊的圖形顯示第二線性軸與旋轉軸相對於主要軸的關係。

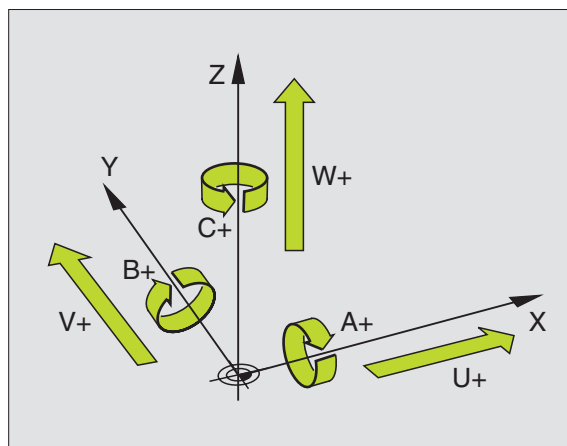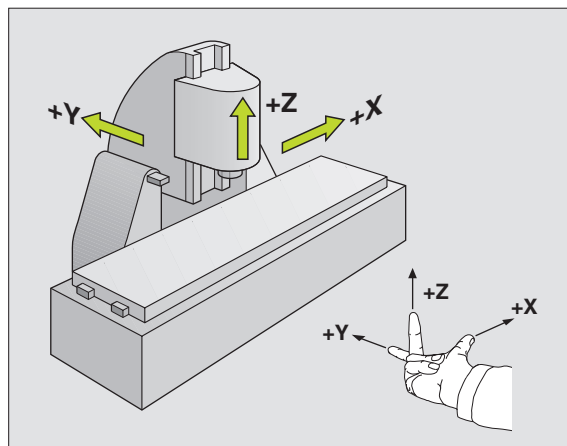

極座標

如果工件加工圖採用笛卡兒座標標示，您亦使用笛卡兒座標來編寫加工程式。對於含有圓弧或尖角的零件而言，通常採用極座標來標示比較簡單。



笛卡兒座標 X 、 Y 、與 Z 是三度空間的數值，能描述空間內的點；極座標是兩度空間的數值，能描述平面上的點。極座標的原點是圓心 (CC) 或極心 (pole)。平面上的位置可以用下列方式來明確定義：

- 極座標半徑：從圓心 **CC** 至該位置的距離；
- 極座標角度：連接該位置與 圓心 **CC** 的線和參考軸之間所構成的角度。

設定極心平面與角度參考軸

極心平面是在三個平面其中之一輸入兩個笛卡兒座標所構成，這些座標也定義了極座標角度 (PA) 的參考軸。

極心 (平面) 的座標	角度的參考軸
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

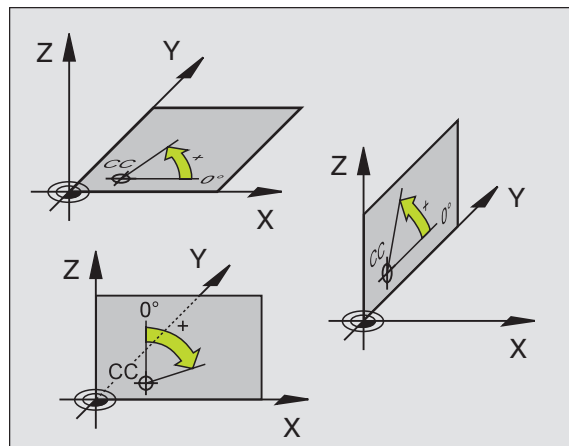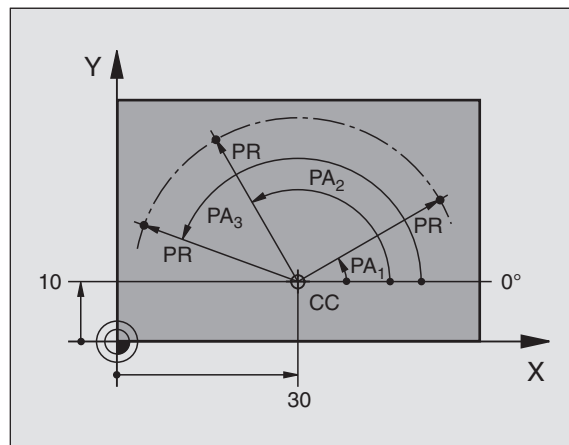


絕對與增量工件位置

工件的絕對位置

絕對座標是參考座標系統原點的位置座標，工件上的每一位置都由其絕對座標作唯一定義。

範例 1: 以絕對座標定義孔的尺寸

孔 1	孔 2	孔 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

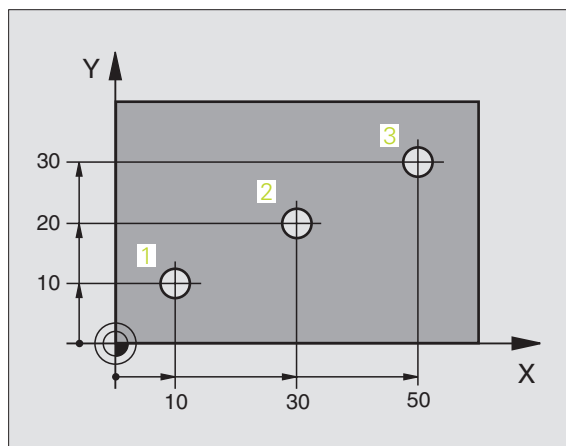

增量的工件位置

增量座標是參考刀具在程式中最後一個程式編輯的標定位置，這個位置作為相對（虛擬）的工件原點。當您以增量座標來編寫加工程式時，是設定刀具來在前一個與下一個公稱位置之間移動的距離，此即為何稱之為連鎖尺寸。

如果您要以增量座標來設定位置，請在軸的名稱前面輸入字元 "I" 作為字首。

範例 2: 以增量座標來定義孔的尺寸

孔的絕對座標 4


X = 10 mm
Y = 10 mm

孔 5, 相對於 4

X = 20 mm
Y = 10 mm

孔 6, 相對於 5


X = 20 mm
Y = 10 mm

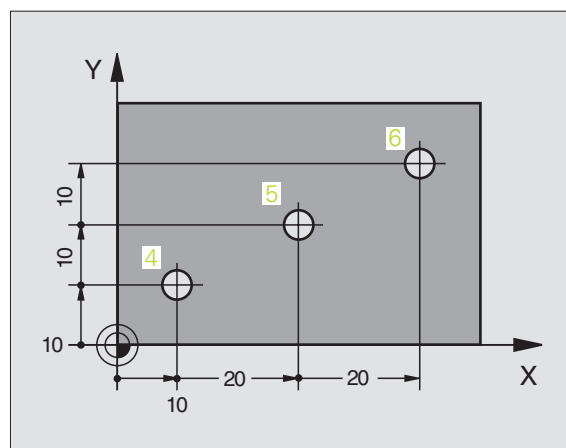

絕對與增量極座標系統

絕對極座標永遠是指極心平面與參考軸。

增量座標永遠是以程式中刀具之最後一個程式編輯的標定位置為參考點。

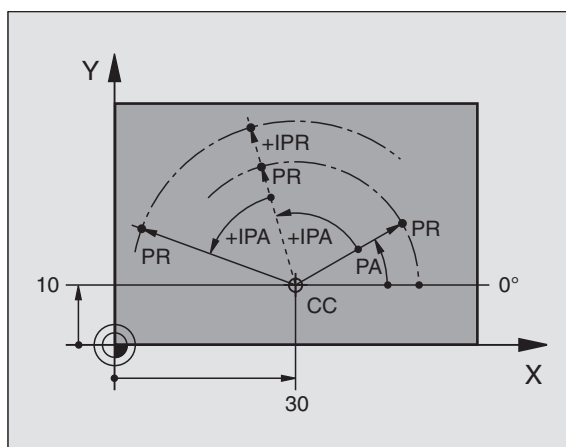

設定原點

加工圖定義了工件的一些外型特徵，通常是以角落作為絕對的工件原點。您在設定原點時，必須先校正工件的線軸與機械軸平行對齊，然後在每一軸上移動刀具到相對於工件的已知位置。將 **TNC** 的顯示設定成零或每個位置之一已知的位置值。這樣就建立了工件的參考系統，然後使用於 **TNC** 座標顯示及您的加工程式。



如果工件加工圖採用相對座標，那麼只需要使用座標轉換循環。參閱 (座標轉換循環 on page 476)。

如果工件加工圖不是採用 **NC** 尺寸，請將原點設定於工件上的某一位置或轉角上，這將適用於推算工件其餘位置的尺寸。

最迅速、最簡單、最精確的原點設定方法是使用海德漢提供的 **3-D** 接觸式探針，參閱使用者手冊中使用 **3-D** 接觸式探針設定原點的部份。

範例

工件圖中顯示孔 (1 至 4) 以座標 $X=0, Y=0$ 來顯示相對於絕對原點的尺寸。孔 (5 至 7) 以絕對座標 $X=450, Y=750$ 來顯示相對於相對原點的尺寸。您可以使用 **DATUM SHIFT** 循環，將原點暫時設定為 $X=450, Y=750$ 的位置，不需要進一步計算就能設定孔 (5 至 7) 的加工程式。

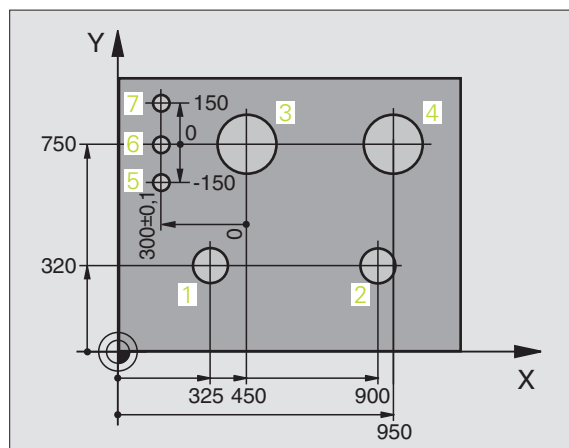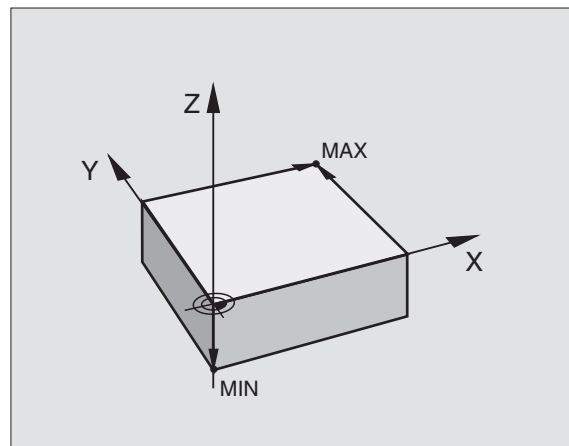

4.2 檔案管理基本原則

檔案

TNC 內的檔案	類型
程式	
採用海德漢格式	.H
採用 ISO 格式	.I
smarT.NC 檔案	
結構化單元程式	.HU
輪廓說明	.HC
加工位置的點表格	.HP
表格	
刀具	.T
刀盤	.TCH
工作台管理表	.P
工件原點	.D
點	.PNT
預設值	.PR
切削資料	.CDT
切削材質，工件材質	.TAB
相關資料 (例如結構項目)	.DEP
文字	
ASCII 檔案	.A
說明檔案	.CHM
圖面資料做為	
ASCII 檔案	.DXF

在 TNC 上編寫加工程式時，必須先輸入檔案名稱。TNC 會將程式作為具有相同名稱的檔案存入硬碟機。TNC 也能把文字與表格做為檔案來儲存。

TNC 提供了特殊的檔案管理視窗，讓您輕鬆搜尋及管理您的檔案。您在這個視窗中可以呼叫、複製、重新命名、以及刪除檔案。

您可使用 TNC 管理幾乎任何數目的檔案，至少 **25 GB** (雙處理器版本： **13 GB**)。



檔案名稱

當您將程式、表格、與文字做為檔案來儲存時，TNC 會為檔案名稱增加副檔名，以點來分隔，此副檔名代表檔案類型。

PROG20	.H
檔案名稱	檔案類型

檔案名稱不能夠超過 25 個字，否則 TNC 不能夠顯示整個檔案名稱。檔案 H 下的文字 * \ / ? < > . 不允許使用在檔案名稱中。



您不能夠在檔案名稱當中使用任何其它特殊字元，包括空格。

助路徑與檔案名稱合併的最大限制為 256 個字元助 (請參閱 路徑 on page 111).

資料備份

我們建議每隔一定期間來儲存在 PC 上新編寫的程式與檔案。

由海德漢所提供的 TNCremo NT 資料傳輸免費軟體為一種簡單且方便的方法可以來備份儲存在 TNC 上的資料。

您額外需要一資料媒體，其上儲存了像是 PLC 程式、機器參數等的所有機器特定的資料。如果必要的話，可以詢問您的工具機製造商請求協助。



如果要儲存整個硬碟的內容 (> 2 GB) 可能要花費數小時。在此狀況下，在工作時間之外 (例如夜間) 儲存資料是比較好的方式。

請利用時間偶爾刪除任何不需要的檔案，藉此 TNC 皆可有足夠的硬碟空間留給系統檔案 (例如刀具表)。



硬碟機依據操作條件 (例如振動負荷)，使用 3 至 5 年之後通常會有較高的故障率。因此本公司建議，硬碟機使用 3 至 5 年之後應予檢查。

4.3 使用檔案管理員工作

目錄

爲了確保可以輕易找到檔案，我們建議您將硬碟機劃分爲目錄，您可將一個目錄劃分成更多下層目錄，這稱爲子目錄，**用 Z 使用 -/+ 鍵或 ENT 鍵**，就能顯示或隱藏子目錄。



TNC 能管理最多 6 個目錄層次。

如果您在某個目錄內儲存了 **512 個以上的檔案**，TNC 就不會按照字母順序將這些檔案排序。

目錄名稱

路徑包含檔案名稱的最大限制爲 **256 個字元** (請參閱 路徑 on page 111)。

路徑

路徑代表用來儲存檔案的磁碟機、所有目錄與子目錄。每個別的名稱是以反斜線 **"\"** 來分隔。




路徑包括所有硬碟名稱、目錄與檔案名稱不能夠超過 **256 個字元**！

範例

在磁碟機中建立 **TNC:** 子目錄 **AUFTR1**。然後在目錄 **AUFTR1** 內建立目錄 **NCPROG**，接著把加工程式 **PROG1.H** 複製到目錄 **NCPROG** 內。現在加工檔案的路徑如下：

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

右圖顯示爲具有不同路徑的目錄之範例。

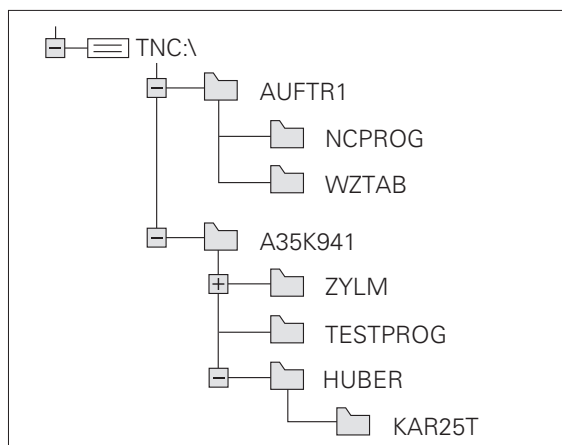

概述：檔案管理員的功能

功能	軟鍵	頁面
複製（與轉換）個別的檔案		頁面 118
選擇目標目錄		頁面 118
顯示特定的檔案類型		頁面 114
顯示前 10 個選擇的檔案：		頁面 120
刪除檔案或目錄		頁面 121
標示一檔案		頁面 122
重新命名檔案		頁面 123
保護檔案，不被編輯與刪除		頁面 123
取消檔案保護		頁面 123
管理網路磁碟機		頁面 127
複製目錄		頁面 120
顯示特定磁碟機的所有目錄		
刪除目錄連同所有子目錄		頁面 123



呼叫檔案管理員




按下 PGM MGT 按鍵：TNC 會顯示檔案管理視窗 (請參考圖面中的預設值)。如果 TNC 顯示出一不同的螢幕配置，請按 WINDOW 軟鍵。)

左邊的較小視窗顯示可用的磁碟機與目錄。磁碟機代表了儲存或傳輸資料的裝置，磁碟機之一就是 TNC 的硬碟機，其他磁碟機是介面 (RS232、RS422、乙太網路)，可用來例如連接個人電腦等。一個目錄的識別方式皆為左方為資料匣符號，而右方為目錄名稱。控制器顯示一子目錄在右方，並在其母目錄之下。𧈧 b 資料匣符號前方具有 + 符號的方塊代表有其它的子目錄，其可利用 /+ key 或 ENT 顯示。

右邊的較大視窗顯示出選定目錄內儲存的所有檔案。每一檔案會以下列表格來顯示額外的資訊。

顯示	意義
檔案名稱	檔案名稱最多可有 16 個字元與檔案類型
位元組	以位元組顯示檔案大小
狀態	檔案屬性：
E	在程式與編輯操作模式中選擇程式
S	在操作的程式模擬模式中選擇程式
M	在操作的程式執行模式選擇程式
P	檔案受到保護，不能予以編輯與刪除
日期	上次檔案變更的日期
TIME	上次檔案變更的時間

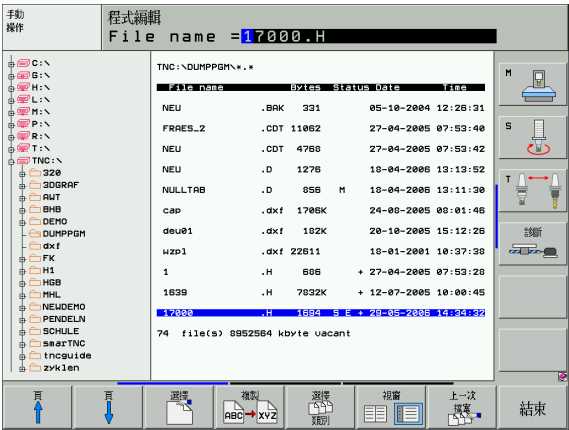

選擇磁碟機、目錄、與檔案



呼叫檔案管理員。

使用方向鍵或軟鍵，您可移動反白游標到螢幕上所要的位置：



移動反白游標由視窗左側到右側，以及從右到左移動。



使反白游標在視窗內上下移動。



使反白游標在視窗內上下移動一個頁面。

1. 步驟：選擇磁碟機

將反白游標移動到左邊視窗內所要的磁碟機上：



選擇磁碟機：請按下 **SELECT** 軟鍵，或



按下 **ENT** 鍵。

2. 步驟：選擇目錄

按 **N** 反白游標移動到左邊視窗內所要的目錄；接著右邊視窗就會自動顯示反白目錄內儲存的所有檔案。

3. 步驟：選擇檔案



按下 SELECT TYPE 軟鍵。



請按下所要檔案類型的軟鍵；或



按下 SHOW ALL 軟鍵來顯示所有檔案；或

4*.H



使用萬用字元，例如顯示以 4 開頭，而檔案類型是 .H 的所有檔案。

將反白游標移動到右邊視窗內所要的檔案：



請按下 SELECT 軟鍵，或



按下 ENT 鍵。

在您呼叫檔案管理員的操作模式中 TNC 將開啓所選擇的檔案：

選擇 smarT.NC 程式

在 smarT.NC 操作模式中，您可視需要在程式與編輯操作模式中開啓已完成的程式，或是使用 smarT.NC 編輯器或是使用對話式編輯器。預設的狀況爲使用 smarT.NC 編輯器時 TNC 皆會開啓 .HU 及 .HC 程式。如果您想要使用對話式編輯器開啓程式，請依下述進行：



呼叫檔案管理員。

使用方向鍵或軟鍵移動反白游標到 .HU 或 .HC 檔案：



移動反白游標由視窗左側到右側，以及從右到左移動。



使反白游標在視窗內上下移動。



使反白游標在視窗內上下移動一個頁面。



轉換軟鍵列。



開啓選取編輯器之子功能表。



使用對話式編輯器開啓 .HU 或 .HC 程式。



使用 smarT.NC 編輯器開啓 .HU 程式。



使用 smarT.NC 編輯器開啓 .HC 程式。



建立新的目錄 (只能在磁碟機 TNC:\ 上建立)

將左邊視窗內的反白游標移動到左側視窗內您要建立子目錄的目錄上。

NEW

ENT

輸入新的檔案名稱，並以 ENT 鍵來確認。

建立 \NEW 目錄嗎？

是

請按下 YES 軟鍵確認，或是

不是

以 NO 軟鍵來放棄執行。

複製單一檔案

- ▶ 將反白游標移動到您要複製的檔案。



- ▶ 請按下 **COPY** 軟鍵來選擇複製功能。**TNC** 顯示一軟鍵列，其具有不同功能的軟鍵。



- ▶ 助按下選擇目標目錄軟鍵來在突現式視窗中選擇所要的目錄。在已經選擇目標目錄之後，相對應的路徑即表示在標頭中。使用倒回鍵可直接將游標定位在路徑名稱結束處，並輸入目的地檔案的名稱。



- ▶ 輸入目標檔案的名稱，然後以 **ENT** 鍵或 **EXECUTE** 軟鍵來確認：**TNC** 就會將檔案複製到使用中的目錄或到所選擇的目的地目錄。原來的檔案會保留；或



- ▶ 按下 **PARALLEL EXECUTE** 軟鍵，在背景複製檔案。在背景中複製，可讓您在 **TNC** 進行複製時繼續工作。如果複製會花長時間的大檔案時，這個功能很好用。**TNC** 在背景中進行複製時，您可以按下 **INFO PARALLEL EXECUTE** 軟鍵 (在 **MORE FUNCTIONS** 之下的第二列軟鍵)，來檢查複製的進度。



當複製程序已經使用 **EXECUTE** 軟鍵開始進行時，**TNC** 顯示了具有一進度顯示器的突現式視窗。

複製表格

如果您在複製表格，可以用 **REPLACE FIELDS** 軟鍵來覆寫目標表格內的個別行或欄。先決條件是：

- 目標表格必須存在。
- 要複製的檔案必須僅含您要覆蓋的欄或行。



您要以外部資料傳輸軟體，例如 TNCremoNT 來覆寫 TNC 內的表格時，不會出現 **REPLACE FIELDS** 軟鍵。將外部建立的檔案複製到不同目錄內，然後以 TNC 檔案管理功能來複製所要的欄位。

外部建立的表格之副檔名必須為 **.A (ASCII)**。在這些例子中，表格可包含任何數目的直線。如果您建立的檔案種類 ***.T**，則表格必須包含連續的行號，並從 **0** 開始。

範例

您以刀具預設器量測了 **10** 件新刀具的長度與半徑。接著刀具預設器會產生具有 **10** 行 (配合 **10** 件刀具) 與欄位的刀具表 **TOOL.A**。

- 刀具號碼 (欄 **T**)
- 刀具長度 (欄 **L**)
- 刀具半徑 (欄 **R**)
- ▶ 由外部資料媒體複製此表格到任何目錄。
- ▶ 使用 **TNC** 檔案管理複製在外部建立的表格在既有的表格之上。**TNC** 會詢問是否您想要覆寫既有的 **TOOL.T** 刀具表：
- ▶ 如果您按下 **YES** 軟鍵，**TNC** 會完全覆寫現有的 **TOOL.T** 刀具表格。完成這個複製程序之後，新的 **TOOL.T** 表格會包含 **10** 行。表格內留下的欄位只有刀具號碼、刀具長度、以及刀具半徑。
- ▶ 或，如果您按下 **REPLACE FIELDS** 軟鍵，**TNC** 只會覆寫 **TOOL.T** 檔案內欄位號碼、長度、與半徑的前 **10** 行。其它行及欄中的資料並未改變。
- ▶ 或是，如果您按下 **REPLACE EMPTY LINES** 軟鍵，**TNC** 只會覆寫未含有任何資料的 **TOOL.T** 檔案中的行。其它行及欄中的資料並未改變。

複製目錄

將左邊視窗內的反白游標移動到您要複製的目錄上。請按下 COPY DIR 軟鍵，而非 COPY 軟鍵。此時也會一併複製子目錄。

選擇最後選擇的這些檔案中的一個

PGM
MGT

呼叫檔案管理員。



顯示最後 15 個選擇的檔案：按下 LAST FILES 軟鍵。

使用方向鍵來移動反白游標到您想要選擇的檔案：




使反白游標在視窗內上下移動。



選擇磁碟機：請按下 SELECT 軟鍵，或

ENT

按下 ENT 鍵。

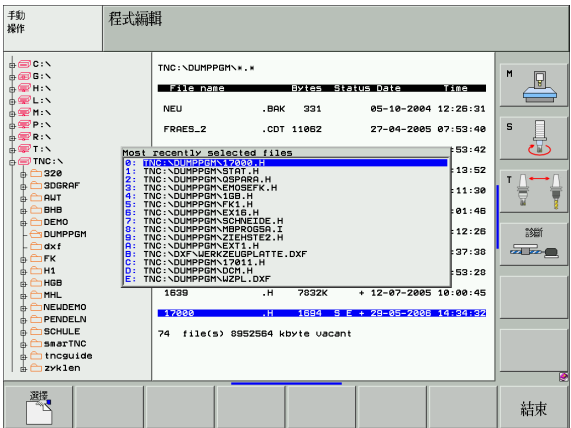

刪除檔案

- ▶ 將反白游標移動到您要刪除的檔案。



- ▶ 選擇刪除功能，請按 **DELETE** 軟鍵。TNC 即詢問您是否真的要刪除檔案。
- ▶ 如果要確認刪除，請按下 **YES** 軟鍵，或
- ▶ 如果要放棄刪除，請按下 **NO** 軟鍵。

刪除目錄

- ▶ 刪除您想刪除的目錄內儲存的所有檔案與子目錄。
- ▶ 將反白游標移動到您要刪除的目錄。



- ▶ 選擇刪除功能，請按 **DELETE** 軟鍵。TNC 即詢問您是否真的要刪除目錄。
- ▶ 如果要確認刪除，請按下 **YES** 軟鍵，或
- ▶ 如果要放棄刪除，請按下 **NO** 軟鍵。

標記檔案

標記功能	軟鍵
標記單一檔案	
為目錄內的所有檔案加上標記	
取消單一檔案的標記	
取消所有檔案的標記	
複製所有加上標籤的檔案	

某些功能，例如複製或刪除檔案，不僅能用於個別的檔案，也能同時用於數個檔案。如果要為數個檔案加上標籤，請執行如下：

將反白游標移動到第一個檔案。



如果要顯示標記功能，請按下 **TAG** 軟鍵。



按下 **TAG FILE** 軟鍵就能為檔案加上標籤。

將反白游標移動到您要加上標記的下一個檔案：



若要標記更多的檔案，請按下 **MARK FILE** 軟鍵。



如果要複製有標籤的檔案，請按下 **COPY TAG** 軟鍵；
或



按下 **END** 來結束標記功能，然後按下 **DELETE** 軟鍵來刪除有標籤的檔案。



重新命名檔案

- ▶ 將反白游標移動到您要重新命名的檔案。



- ▶ 選擇重新命名功能。
- ▶ 輸入新的檔案名稱，但是不能改變檔案類型。
- ▶ 如果要執行重新命名，請按下 **ENT** 鍵。

附加功能

保護檔案 / 取消檔案保護功能

- ▶ 將反白游標移動到您要保護的檔案。



- ▶ 如果要選擇附加功能，請按下 **MORE FUNCTIONS** 軟鍵。
- ▶ 如果要啓用檔案保護功能，請按下 **PROTECT** 軟鍵。現在檔案將具有 **P** 狀態。
- ▶ 如果要取消檔案保護功能，請使用 **UNPROTECT** 軟鍵，以相同方式操作。

刪除目錄連同所有子目錄與檔案。

- ▶ 將左邊視窗內的反白游標移動到您要刪除的目錄上。



- ▶ 如果要選擇附加功能，請按下 **MORE FUNCTIONS** 軟鍵。



- ▶ 按下 **DELETE ALL** 就能刪除目錄連同子目錄。
- ▶ 如果要確認刪除，請按下 **YES** 軟鍵。如果要放棄刪除，請按下 **NO** 軟鍵。

與外部的資料媒體傳輸資料



助您將資料傳輸到外部的設備之前，必須設定資料介面助（請參閱 設定資料介面 on page 667）。

根據您使用的資料傳輸軟體，當您在一序列介面上傳送資料時常會發生問題。這些問題可由重複傳輸來克服。

PGM
MGT

呼叫檔案管理員。



選擇用來傳輸資料的螢幕配置：按下 WINDOW 軟鍵。在螢幕左方 TNC 顯示出目前目錄中的所有檔案。在螢幕的右半邊顯示儲存在根目錄 (TNC:\) 中的所有檔案。

使用方向鍵，使您要傳輸的檔案反白：




使反白游標在視窗內上下移動。



移動反白游標由視窗左側到右側，以及從右到左移動。

如果您要從 TNC 複製到外部的資料媒體，請將左邊視窗內的反白游標移動到要傳輸的檔案。

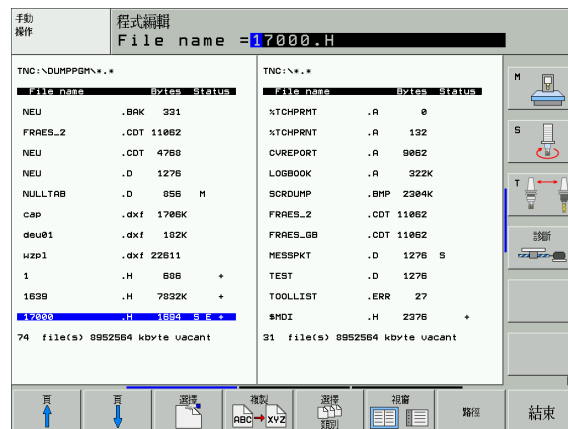

如果您要從外部的資料媒體複製到 TNC，請將右邊視窗內的反白游標移動到要傳輸的檔案。



要選擇另一個磁碟機或目錄：按下 **PATH** 軟鍵。TNC 開啓一突現式視窗。使用方向鍵與 **ENT** 鍵，選擇突現式視窗內所要的目錄。



傳輸單一檔案：請按下 **COPY** 軟鍵，或



傳輸數個檔案：助按下 **TAG** 軟鍵 (在軟鍵第二列，助請參閱 標記檔案，page 122)，或

以 **EXECUTE** 或 **ENT** 鍵來確認。TNC 會出現一狀態視窗，告知關於複製的進度；或

如果您希望傳輸一個以上的檔案，或較大的檔案，請按下 **PARALLEL EXECUTE** 軟鍵。TNC 就會在背景複製檔案。



如果要結束資料的傳輸，請將反白游標移動到左邊視窗內，然後按下 **WINDOW** 軟鍵。接著會再次出現標準的檔案管理員視窗。



如果要選擇多視窗顯示畫面內的另一個目錄，請按下 **PATH** 軟鍵。使用方向鍵與 **ENT** 鍵，選擇突現式視窗內所要的目錄。

將檔案複製到另一個目錄

- ▶ 選擇具有兩個相同大小的視窗的螢幕配置。
- ▶ 如果要在兩個視窗內都顯示目錄，請按下 **PATH** 軟鍵。

在右邊視窗內

- ▶ 將反白游標移動到您想要複製檔案所存入的目錄，然後以 **ENT** 鍵來顯示這個目錄內的檔案。

在左邊視窗內

- ▶ 選擇含有您要複製的檔案的目錄，並按下 **ENT** 鍵來顯示檔案。



- ▶ 顯示檔案標記功能。



- ▶ 將反白游標移動到您要複製與加上標籤的檔案。您可以這種方式，為選定的數個檔案加上標籤。



- ▶ 將有標籤的檔案複製到目標目錄內。

額外的標記功能：助請參閱 標記檔案，page 122.

如果您已經標示了在左邊視窗與右邊視窗內的檔案，TNC 將從目錄中被反白者來複製。

覆蓋檔案

如果您將檔案複製到具有同名檔案的目錄內，TNC 會詢問目標目錄內的檔案是否要覆寫：

- ▶ 如果要覆寫所有檔案，請按下 **YES** 軟鍵；或
- ▶ 如果不要覆寫任何檔案，請按下 **NO** 軟鍵；或
- ▶ 如果要在覆寫每一檔案之前個別確認，請按下 **CONFIRM** 軟鍵。

如果您要覆寫有保護的檔案，也必須個別確認或放棄覆寫。

網路中的 TNC



如果要將乙太網路卡連接您的網路， 請參閱 乙太網路介面， page 671.

爲了連接具有 Windows 2000 之 iTNC 到您的網路， 請參閱 網路設定， page 731.

TNC 在網路操作時會記錄錯誤訊息 (請參閱 乙太網路介面 on page 671) 。

如果 TNC 有連接網路，目錄視窗能顯示最多 7 部磁碟機 (請參閱圖示)。如果您擁有相對應的權限，上述所有功能 (選擇磁碟機、複製檔案等) 也適用於網路磁碟機。

連接與解除連接網路磁碟機




如果要選擇程式管理功能：按下 PGM MGT 鍵。如果必要，請按下 WINDOW 軟鍵來設置螢幕，當其顯示在右上方時。



如果要管理網路磁碟機：請按下 NETWORK 軟鍵 (軟鍵第二列)。TNC 在右邊視窗內，顯示可以存取的網路磁碟機。您使用下列軟鍵，能定義每一磁碟機的連接。

功能	軟鍵
建立網路連線。如果連線正在作用中，TNC 會在 Mnt 欄位內顯示 M 。TNC 能連接最多 7 個附加的磁碟機。	
刪除網路連線。	
每當 TNC 的電源打開時，就會自動建立網路連線。如果是自動建立連線，TNC 在 Auto 欄位內顯示 A 。	
當 TNC 的電源開啓時，不要自動建立網路連線。	

安裝網路裝置可能需要一些時間。TNC 會在螢幕右上角顯示 [READ DIR]，表示正在建立某一連線。最高傳輸速度依據傳輸的檔案類型，以及網路的忙碌狀況，爲 2 至 5 MB/s。

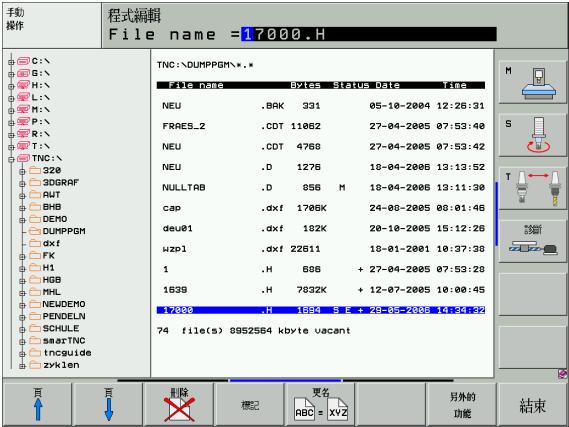

TNC 上的 USB 裝置 (FCL 2 功能)

自 TNC 備份資料或是將資料載入到 TNC 上，若使用 USB 裝置皆非常容易。TNC 支援以下的 USB 程式記憶裝置：

- 具有 FAT/VFAT 檔案系統之磁碟機
- 具有 FAT/VFAT 檔案系統之記憶卡
- 具有 FAT/VFAT 檔案系統之硬碟機
- 具有 Joliet (ISO 9660) 檔案系統之光碟機

TNC 在連接時即自動地偵測這些種類的 USB 裝置。TNC 並不支援具有其它檔案系統 (如 NTFS) 之 USB 裝置。TNC 顯示 **USB：當連接到這種裝置時，TNC 並不支援裝置** 錯誤訊息。



TNC 亦顯示 **USB：如果您連接到一 USB 集線器時，TNC 並不支援裝置** 錯誤訊息。在此例中，僅會簡單地使用 CE 鍵來知會訊息。

理論上，您必須能夠使用上述的檔案系統連接所有的 USB 裝置到 TNC。然而如果發生問題的話，請聯絡海德漢。

USB 裝置在目錄樹中係出現為獨立的磁碟機，所以您可使用在先前章節中相對應地描述的檔案管理功能。

為了移除一 USB 裝置，您必須依下述程序進行：



- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 軟鍵。



- ▶ 使用方向鍵選擇左方視窗。



- ▶ 使用方向鍵選擇要移除的 USB 裝置。



- ▶ 捲動通過軟鍵列。



- ▶ 選擇額外的功能。



- ▶ 選擇移除 USB 裝置的功能：TNC 由目錄樹中移除 USB 裝置。



- ▶ 離開程式管理。

為了重新與已經移除的 USB 裝置建立連線，按下以下的軟鍵：



- ▶ 選擇重新連接 USB 裝置的功能。

4.4 建立與編寫程式

NC 程式在海德漢對話格式的架構

加工程式由一系列的程式單節所構成。右圖顯示單節的要素。


TNC 以遞增順序為單節編定號碼。

程式的第一個單節是以 **BEGIN PGM**，來識別程式名稱與使用的量測單位。

後續單節包括下列資訊：

- 工件外型
- 刀具呼叫
- 接近一安全位置
- 進給速率與主軸轉速，以及
- 路徑輪廓、循環、與其他功能

程式的最後一個單節是以 **END PGM**，來識別程式名稱與使用的量測單位。

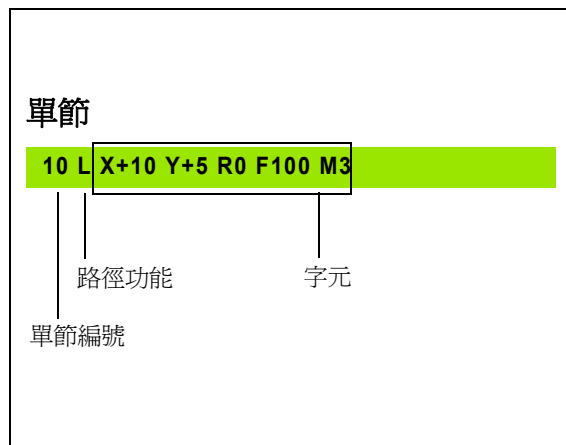

在每次刀具呼叫之後，海德漢皆會建議行進到一安全位置，由此 TNC 可定位要加工的刀具，而不會造成碰撞！

定義外型：外型型式

您開始編寫新的程式之後，就要立即定義立體的工件外型。如果您希望在稍後的階段才定義工件外型，請按下 **SPEC FCT** 鍵，然後按下 **BLK FORM** 軟鍵。控 NC 的圖形模擬功能需要這項定義。工件外型的各面平行於 X、Y、與 Z 軸，長度最大可達 100 000 mm。工件外型是由兩個角的點來定義：

- MIN 點：工件外型的最小 X、Y、與 Z 座標，以絕對值輸入。
- MAX 點：工件外型的最大 X、Y、與 Z 座標，以絕對值或增量值來輸入。



如果您希望執行程式的圖形測試，只需要定義工件外型！

建立新的加工程式

通常是在**程式與編輯**的操作模式中輸入加工程式。程式初始編寫的範例：



選擇**程式與編輯**的操作模式。



如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。

選擇您要用來儲存新程式的目錄：

檔案名稱 = OLD.H

ENT

輸入新的程式名稱，並以 **ENT** 鍵來確認輸入正確。

MM

選擇量測單位，請按下 **MM** 或 **INCH** 軟鍵。TNC 會切換螢幕配置，並開始對話，以便定義**工件型式** (工件外型)。

工作主軸軸向 X/Y/Z ?

Z

輸入主軸之移動軸名。例如 **Z**

定義外型型式：MIN-CORNER ?


ENT

依序輸入 **MIN** 點的 **X**、**Y**、與 **Z** 座標，並以 **ENT** 鍵來確認每個輸入。

定義外型型式：MAX-CORNER ?

ENT

依序輸入 **MAX** 點的 **X**、**Y**、與 **Z** 座標，並以 **ENT** 鍵來確認每個輸入。

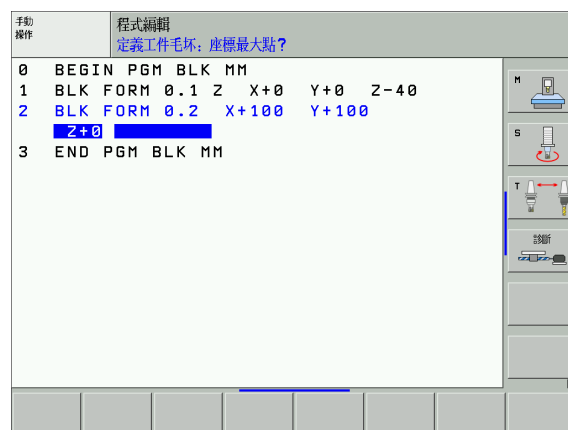

範例：顯示 NC 程式內的工件外型

0 BEGIN PGM NEW MM	程式開始、名稱、量測單位
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	主軸、MIN 點的座標
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	MAX 點的座標
3 END PGM NEW MM	程式結束、名稱、量測單位

TNC 會自動產生單節號碼、**BEGIN** 與 **END** 單節。



如果您不要定義工件外型，請按下 DEL 鍵！取消在工作主軸 **X/Y/Z** 的對話。

給涸咯熙拊 u 邊至少必須有 50 痠 長，而最長邊不能超過 99,999,999 mm，TNC 才能顯示圖形。



以對話格式編寫刀具移動的程式

如果要編寫單節程式，請按下功能鍵來開啓對話。TNC 在螢幕標題中會詢問您用來編寫程式所需的全部資訊。

對話範例



對話開始

座標？



10

輸入 X 軸的目標座標。



20

ENT

輸入 Y 軸的目標座標，然後按下 ENT 鍵進入下一個問題。

刀徑補正 RL/RR/NO COMP. ?

ENT

助輸入 " 無半徑補償 " 然後按下 ENT. 鍵進入下一個問題。

進給速率 F=?/ F MAX = ENT

100

ENT

為這個路徑輪廓輸入 100 mm/min 的進給速率，然後按下 ENT 鍵進入下一個問題。

M 功能？


3

ENT

助輸入 M 功能 **M3**" 主軸開啓 "，按下 ENT 鍵就會終止這項對話。

程式單節視窗會顯示以下的行：

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3

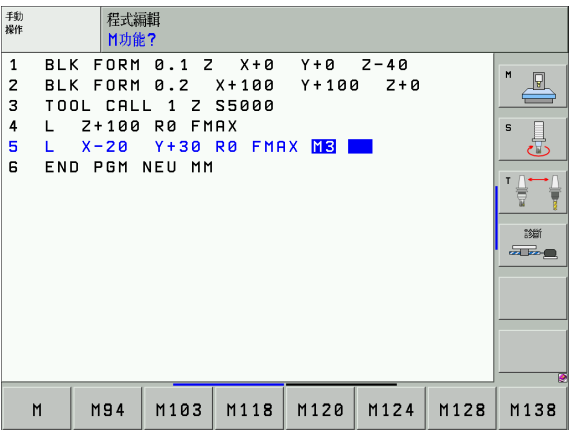

可能的進給速率輸入

用來設定進給速率的功能	軟鍵
快速移動	F MAX
移動進給速率會在 TOOL CALL 中自動計算。	F AUTO
以程式編輯的進給速率移動 (量測單位為 mm/min 或 1/10 inch/min)	F
利用 FT , 而非使用以秒為時間為單位的速率 (輸入範圍是 0.001 到 999.999 秒), 其中為所要行進的程式編輯路徑。 FT 僅對於單一單節有效	FT
利用 FMAXT , 而非使用以秒為時間為單位的速率 (輸入範圍是 0.001 到 999.999 秒), 其中為所要行進的程式編輯路徑。 FMAXT 僅對於使用一快速行進的電位計之鍵盤為有效。 FMAXT 僅對於單一單節有效	FMAXT
定義每次旋轉的進給 (單位為 mm/rev 或 inch/rev)。請注意：在以英吋為單位的程式中，FU 不能夠結合於 M136	FU
定義了刀刀進給 (單位是 mm/ 刀刀或 inch/ 刀刀)。刀刀數目必須定義在 CUT. 行中的刀具表中。	FZ

對話指引的功能	按鍵
忽略對話的問題	NO ENT
立即結束對話	END
放棄對話，並刪除單節	DEL



抓取實際位置

TNC 使得您可傳遞目前刀具位置到程式中，例如在以下的期間

- 定位單節程式編輯
- 循環程式編輯
- 利用 **TOOL DEF.** 之刀具定義

爲了傳遞正確的位置數值，請依以下程序進行：

- ▶ 放置輸入方塊在單節中您想要插入一位置數值的位置。



- ▶ 選擇實際位置擷取功能：在軟鍵列中，TNC 顯示了能夠傳遞位置的那些軸向。



- ▶ 選擇軸向：TNC 寫入所選出軸向的目前位置到啟動的輸入方塊。



在工作平面上，TNC 皆會補捉刀具中心的座標，即使啟動了刀徑補正。

在刀具軸上，TNC 皆會補捉刀尖的座標，因此皆會考慮到啟動的刀長補正。

編輯程式



您不能夠對於由 **TNC** 在機器操作模式中正在執行的程式進行編輯。**TNC** 允許您放置游標在單節中，但其不能夠儲存改變，並另對應於一錯誤訊息。

您在建立或編輯加工程式時，可以用方向鍵或軟鍵，來選擇程式內的任何行，或單節內的個別文字：

功能	軟鍵 / 按鍵
至前一頁	
至下一頁	
至程式的開頭	
至程式的結束	
在螢幕上改變目前單節的位置：按下此軟鍵來顯示在目前單節之前被程式編輯的額外程式單節。	
在螢幕上改變目前單節的位置：按下此軟鍵來顯示在目前單節之後被程式編輯的額外程式單節。	
從某一單節移動到下一單節	 
選擇單節內的個別文字	 
爲了選擇某個單節，按下 GOTO 鍵，輸入所想要的單節編號，並使用 ENT 鍵確認。或是：輸入單節編號級距，並按下 N LINES 軟鍵來向上或向下跳過所輸入的行數。	



功能	軟鍵 / 按鍵
將選擇的字元設定為零	
刪除不正確的數字	
清除（非閃爍的）錯誤訊息	
刪除選擇的文字	
刪除被選擇的單節	
刪除循環與程式區段	
插入您最後編輯或刪除的單節	

在任何想要的位置插入單節

- ▶ 選擇您要插入新單節的單節，然後開啓對話。

編輯與插入文字

- ▶ 選擇單節內的文字，並以新文字來覆蓋。文字反白時，會出現一般語文的對話。
- ▶ 如果要接受變更，請按下 **END** 鍵。

如果您要插入文字，請重複按下水平方向鍵，直到出現所要的對話，接著就能輸入所要的數值。



在不同單節中搜尋相同的文字

如果要執行這項功能，請將 AUTO DRAW 軟鍵設定為 OFF。



如果您要選擇單節內的文字，請重複按下方向鍵，直到反白游標移動到所要的文字上。



以方向鍵來選擇單節。

在新單節內反白的文字，與您先前選擇的文字相同。



如果您在一非常長的程式中已經開始一個搜尋，TNC 即會顯示一進度顯示視窗。然後您可透過軟鍵而提供了取消搜尋的選項。

在刀具軸上，TNC 皆會補捉刀尖的座標，因此皆會考慮到啟動的刀長補正。

搜尋任何文字

- ▶ 如果要選擇搜尋功能，請按下 FIND 軟鍵。TNC 會顯示對話提示 **Find text :**
- ▶ 輸入您要搜尋的文字。
- ▶ 如果要搜尋文字，請按下 EXECUTE 軟鍵。

標記、複製、刪除、與插入程式區段

埤 NC 提供若干功能，能在 NC 程式內複製程式區段，或將程式區段複製到另一個 NC 程式內－請參閱下方表格。

如果要複製程式區段，請執行如下：

- ▶ 選擇包含有標記功能的軟鍵列。
- ▶ 選擇您要複製的區段的第一個（最後一個）單節。
- ▶ 如果要標記第一個（最後一個）單節：按下 **SELECT BLOCK** 軟鍵。接著 TNC 會使單節的第一個字元反白，且出現 **CANCEL SELECTION** 這個軟鍵。
- ▶ 將反白游標移動到您要複製或刪除的程式區段的最後一個（第一個）單節。TNC 以不同的顏色顯示標記的單節。您隨時可以按下 **CANCEL SELECTION** 軟鍵來結束標記功能。
- ▶ 如果要複製選擇的程式區段：按下 **COPY BLOCK** 軟鍵；如果要刪除選擇的區段：按下 **DELETE BLOCK** 軟鍵；TNC 會儲存選擇的單節。
- ▶ 使用方向鍵，選擇您要在其後插入所複製（刪除）的程式區段的單節。



如果要將區段插入另一個程式，請使用檔案管理員來選擇相對應的程式，然後將您要在其後插入所複製單節的單節加上標示。

- ▶ 如果要插入單節：按下 **INSERT BLOCK** 軟鍵。
- ▶ 如果要結束標記功能，請按下 **CANCEL SELECTION** 軟鍵。

功能	軟鍵
打開標記功能	選擇 單節
關閉標記功能	取消 選擇
刪除標記的單節	刪除 單節
插入儲存於緩衝記憶體內的單節	插入 單節
複製標記的單節	複製 單節



TNC 搜尋功能

使用 TNC 的搜尋功能，您可搜尋在一程式內的任何文字，並在需要時可用一新的文字來取代它。

搜尋文字

- ▶ 如果需要的話，選擇包含有您想要搜尋的字元之單節。

尋找

▶ 選擇搜尋功能：TNC 重疊了搜尋視窗，並在軟鍵列中顯示出可使用的搜尋功能 (參見搜尋功能表)。
- X +40

繼續

▶ 輸入所要搜尋的文字。請注意到搜尋有分大小寫。
- 全部的字
開啟

▶ 開始搜尋程序：TNC 在軟鍵列中顯示了可使用的搜尋選項 (參見搜尋選項表)。
- 執行

▶ 如果需要的話，可改變搜尋選項。
- 執行

▶ 開始搜尋程序：TNC 移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個單節。
- 執行

▶ 重複搜尋程序：TNC 移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個單節。
- END

▶ 結束搜尋功能。

搜尋功能	軟鍵
顯示包含有最後搜尋項目之重疊的視窗。使用方向鍵來選擇一搜尋項目，並利用 ENT 鍵確認。	最後一 搜尋 元件
顯示包含有目前單節之可能搜尋項目的重疊視窗。使用方向鍵來選擇一搜尋項目，並利用 ENT 鍵確認。	目前 單節 元件
顯示出包含了選出最為重要的 NC 功能之重疊的視窗。使用方向鍵來選擇一搜尋項目，並利用 ENT 鍵確認。	NC 單節
啟動搜尋 / 取代功能。	搜尋 + 取代



搜尋選項	軟鍵
定義搜尋方向。	向上 向下 向上 向下
定義搜尋結束：利用 COMPLETE ，搜尋由目前單節開始，並持續直到再次到達目前的單節。	完成 開始/結束 完成 開始/結束
開始新的搜尋	新 搜尋

搜尋 / 取代任何文字



如果有以下情況，即不可能有搜尋 / 取代功能：

- 程式被保護
- 程式目前由 **TNC** 正在執行

當使用 **REPLACE ALL** 功能時，保證您不能夠不小心取代了您不想要改變的文字。一旦被取代，這些文字即不能回復。

► 如果需要的話，選擇包含有您想要搜尋的字元之單節。



► 選擇搜尋功能：**TNC** 重疊了搜尋視窗，並在軟鍵列中顯示出可使用的搜尋功能。



► 啟動取代功能：**TNC** 重疊了一視窗用於輸入要插入的文字。



► 輸入所要搜尋的文字。請注意到搜尋有分大小寫。然後利用 **ENT** 鍵確認。



► 輸入所要插入的文字。請注意到登錄項有分大小寫。



► 開始搜尋程序：**TNC** 在軟鍵列中顯示了可使用的搜尋選項 (參見搜尋選項表)。



► 如果需要的話，可改變搜尋選項。



► 開始搜尋程序：**TNC** 移動到包含有您所要搜尋之文字的下一個出現。



► 爲了取代文字，然後移動到下一次文字的出現，按下 **REPLACE** 軟鍵。爲了取代所有的文字出現，按下 **REPLACE** 軟鍵。爲了略過文字，並移動到它的下一個出現，按下 **DO NOT REPLACE** 軟鍵。



► 結束搜尋功能。

4.5 互動式程式編輯圖形

於程式編輯期間產生 / 不產生圖形

您在編寫加工程式時，可使 TNC 產生程式編輯之輪廓的 2-D 鉛筆軌跡圖形。


- ▶ 如果要切換螢幕配置，在左邊顯示程式單節，而在右邊顯示圖形，請按下 **SPLIT SCREEN** 鍵與 **PGM + GRAPHICS** 軟鍵。



- ▶ 將 **AUTO DRAW** 軟鍵設定為 **ON**。您正在輸入程式行的同時，TNC 會在右邊螢幕的圖形視窗內產生您編寫的每一路徑輪廓。

如果您不要在編寫程式期間產生圖形，請將 **AUTO DRAW** 軟鍵設定為 **OFF**。

即使 **AUTO DRAW ON** 在作用中，也不會為重複的程式區段產生圖形。

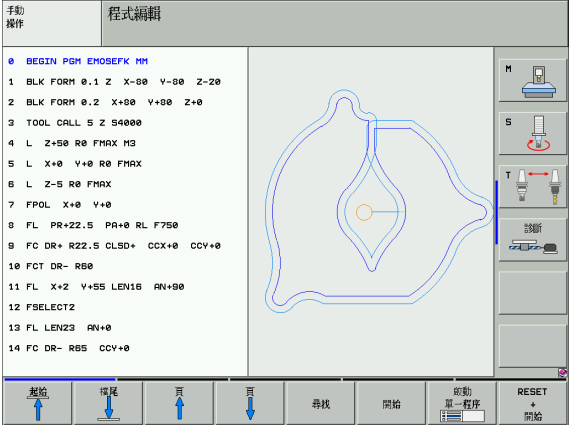

單節編號顯示 ON/OFF



- ▶ 偏移軟鍵列：請參閱圖
- ▶ 爲了顯示單節編號：設定 SHOW OMIT BLOCK NR. 軟鍵成爲 SHOW。
- ▶ 爲了刪去單節編號：設定 SHOW OMIT BLOCK NR. 軟鍵成爲 OMIT。

清除圖形



- ▶ 偏移軟鍵列：請參閱圖
- ▶ 刪除圖形：按下 CLEAR GRAPHIC 軟鍵。

局部放大或縮小

您可以使用結構外型來選擇局部的圖形顯示，現在您可以將選擇的局部放大或縮小。

- ▶ 選擇用來局部放大 / 縮小的軟鍵列（第二列，請參閱圖）。



以下爲可使用的功能：

功能	軟鍵
顯示與移動結構外型。按住所要的軟鍵，來移動結構外型。	   
按 Y 小方框輪廓－按住軟鍵來縮小細節。	
稀離 J 方框輪廓－按住軟鍵來放大細節。	



- ▶ 請以 WINDOW DETAIL 軟鍵來確認選擇的區域。

使用 WINDOW BLK FORM 軟鍵，就能恢復原來的部分。

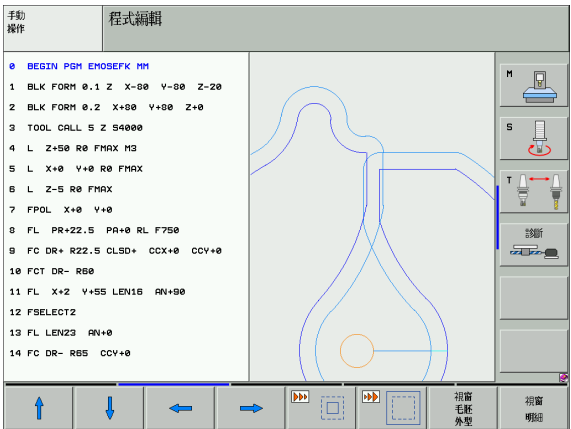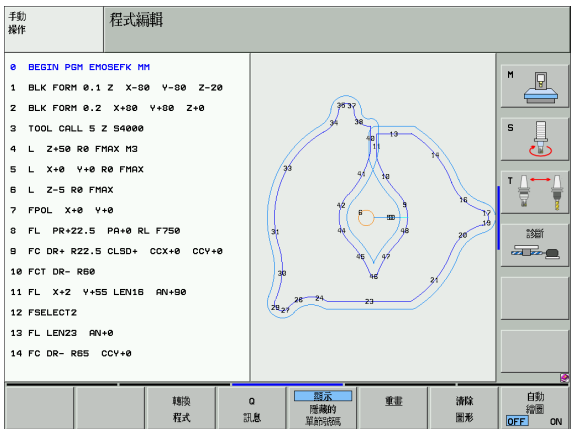

4.6 3-D 線繪圖 (FCL 2 功能)


功能

使用 3-D 線繪圖來使得 TNC 顯示出在三維空間中的程式編輯行進路徑。可使用一功能強大的放大功能來快速地辨識細節。

您必須特別地使用 3-D 線繪圖來在加工之前檢查外部所建立的程式之異常，藉以避免造成工件上產生不想要的加工程序的痕跡。這些加工痕跡在當由後處理器不正確地輸出加工點時即會發生。

為了快速地找出錯誤位置，TNC 即在左方視窗中用不同顏色顯示出 3-D 線繪圖之目前啟動的單節。(預設：紅色)。

- 為了切換螢幕配置以顯示程式單節到左方，而顯示 3-D 線繪圖到右方，按下 SPLIT SCREEN 鍵及 PROGRAM + 3D LINES 軟鍵。

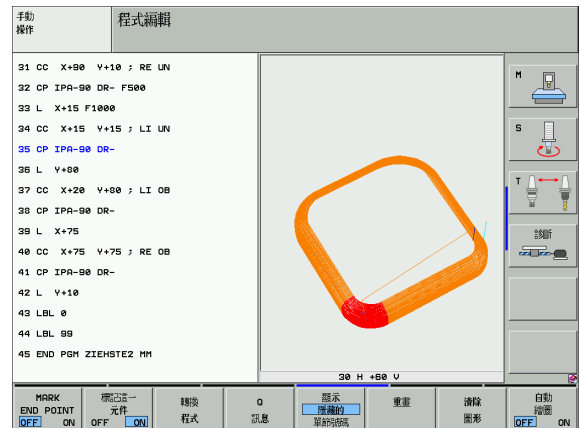

3-D 線繪圖的功能

功能	軟鍵
顯示並向上移動縮放方框。按住軟鍵來移動方框。	
顯示並向下移動縮放方框。按住軟鍵來移動方框。	
顯示並向左移動縮放方框。按住軟鍵來移動方框。	
顯示並向右移動縮放方框。按住軟鍵來移動方框。	
稀隄 j 方框輪廓－按住軟鍵來放大細節。	
按 Y 小方框輪廓－按住軟鍵來縮小細節。	
重設細節放大倍率，使得工件顯示成它在使用工作形式做程式編輯時的樣子。	
選擇要隔離的細部	
順時針旋轉工件	
逆時針旋轉工件	
向後傾斜工件	
向前傾斜工件	
逐步地放大圖形。如果放大一觀視，TNC 即在繪圖視窗的下標中顯示字母 Z 。	
逐步地縮小圖形。如果縮小一觀視，TNC 即在繪圖視窗的下標中顯示字母 Z 。	
以原始尺寸顯示工件	
在上一個啟動觀視中顯示工件	
利用在直線上的點來顯示 / 隱藏程式編輯的端點	



功能	軟鍵
在左方視窗中可以反白或可不反白 3-D 線繪圖中所選擇的 NC 單節	
可以顯示或可不顯示單節編號	

您亦可在 3-D 線繪圖中使用滑鼠。以下為可使用的功能：

- ▶ 爲了旋轉在三維空間所顯示的線架構模型：將滑鼠右鍵按住並移動滑鼠。TNC 顯示出一座標系統，其中可顯示工件目前啟動的方位。在您釋放滑鼠右鍵之後，TNC 導向工件到所定義的方位。
- ▶ 爲了偏移所示的線架構模型：按住滑鼠中鍵或滑輪按鈕並移動滑鼠。TNC 在相對應的方向上偏移工件。在您釋放滑鼠中鍵之後，TNC 偏移工件到所定義的位置。
- ▶ 爲了使用滑鼠放大某個區域：當按住滑鼠左鍵時繪出一個長方形放大區域。在您釋放滑鼠左鍵之後，TNC 即放大了工件之定義的區域。
- ▶ 爲了使用滑鼠快速地縮放：向前或向後旋轉滑輪按鈕。



在圖形中反白 NC 單節



- ▶ 轉換軟鍵列。



- ▶ 爲了在右方視窗中反白在3-D線繪圖中左方視窗內所選擇的 NC 單節，設定 MARK THIS ELEMENT OFF / ON 軟鍵爲 ON。
- ▶ 爲了在右方視窗中不要反白在3-D線繪圖中左方視窗內所選擇的 NC 單節，設定 MARK THIS ELEMENT OFF / ON 軟鍵爲 OFF。

單節編號顯示 ON/OFF



- ▶ 轉換軟鍵列。



- ▶ 爲了顯示單節編號：設定 SHOW OMIT BLOCK NR. 軟鍵成爲 SHOW。
- ▶ 爲了刪去單節編號：設定 SHOW OMIT BLOCK NR. 軟鍵成爲 OMIT。

清除圖形



- ▶ 轉換軟鍵列。



- ▶ 刪除圖形：按下 CLEAR GRAPHIC 軟鍵。

4.7 結構化程式

定義與應用

此 TNC 功能使得您可以在結構化單節中註解加工程式。結構化單節為最多 37 個字元的簡短文字，其做為後續程式行的註解或標題。

藉助於適當的結構化單節，您能夠用清楚及綜合的方式組織冗長及複雜的程式。

此功能在當您想要在稍後改變程式時特別方便。結構化單節可以插入到加工程式的任何地方。它們亦可顯示在一獨立的視窗，並依需要進行編輯或加入。

所插入的結構項目由 TNC 採取一獨立的檔案所管理 (副檔名：.SEC.DEF)。此可在程式結構視窗中加速導引。

顯示程式結構視窗 / 改變啟動視窗

► 爲了顯示程式結構視窗，選擇螢幕顯示為 PGM+SECTS。



插入一結構化單節在 (左方) 程式視窗

► 選擇在其後要插入結構化單節之單節。

► 按下 INSERT STRUCTURE 軟鍵或是 ASCII 鍵盤上的 "[]" 鍵。


► 使用字母鍵盤輸入結構化文字。

► 如果需要的話，使用軟鍵來改變結構深度。



在程式結構視窗中選擇單節

如果您一個單節一個單節的捲動過程式結構視窗，TNC 在同時即自動地移動在程式視窗中相對應的 NC 單節。依此方式，您可快速地略過大的程式段落。

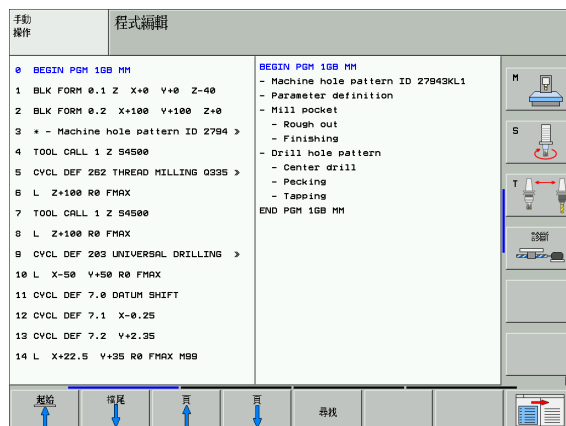

4.8 增加註解

功能

您可以在加工程式內的任何單節加上註解，以便說明程式步驟或注意事項。



如果 TNC 不能夠在螢幕上顯示整個註解，即會顯示 >> 符號。

對於加入註解有三種可能性：

在編寫程式時輸入註解


- ▶ 抬擲 J 程式單節的資料，然後按下字母鍵盤上的分號鍵 (;) – TNC 會顯示對話提示 **COMMENT ?**
- ▶ 輸入您的註解，並按下 **END** 鍵來結束單節。

在輸入程式後插入註解

- ▶ 選擇您要增加註解的單節。
- ▶ 使用右方向鍵選擇單節內的最後一個字：單節最後面會出現分號，TNC 會顯示對話提示 **COMMENT ?**
- ▶ 輸入您的註解，並按下 **END** 鍵來結束單節。

在獨立的單節內輸入註解

- ▶ 選擇您要在其後插入註解的單節。
- ▶ 以字母鍵盤上的分號鍵 (;) 來啓始程式編寫的對話。
- ▶ 輸入您的註解，並按下 **END** 鍵來結束單節。

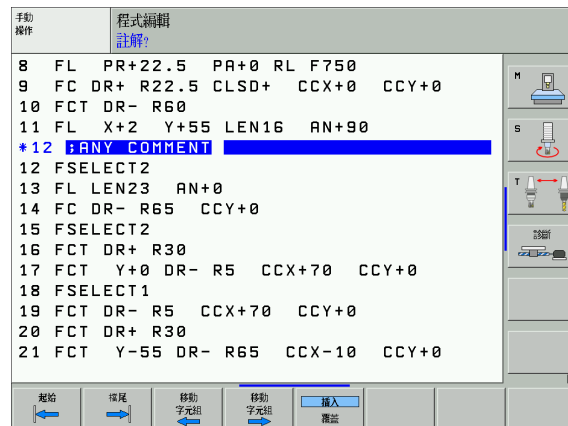

編輯註解的功能

功能	軟鍵
跳躍到註解的開始。	
跳躍到註解的結束。	
跳躍到一字元的開始。字元必須由一空白隔開。	
跳躍到一字元的結束。字元必須由一空白隔開。	
插入模式與覆寫模式之間的切換。	



4.9 建立文字檔案

功能

橋 z 可以使用 TNC 的文字編輯器來編寫與編輯文字，典型的應用：


- 記錄測試的結果
- 記錄工作的程序
- 建立公式集

文字檔是類型 .A 的檔案 (ASCII 檔)。如果您要編輯其他類型的檔案，首先必須將這些檔案轉換為類型 .A 檔案。

開啓與結束文字檔案

- ▶ 選擇「程式與編輯」的操作模式。
- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 鍵。
- ▶ 如果要顯示類型 .A 檔案，請按下 SELECT TYPE 接著按下 SHOW .A 軟鍵。
- ▶ 請以 SELECT 軟鍵或 ENT 鍵來選擇並開啓檔案，或輸入新的檔案名稱，並以 ENT 鍵來確認輸入正確，來建立新的檔案。

如果要結束文字編輯器，請呼叫檔案管理員，選擇不同檔案類型的檔案，例如加工程式。

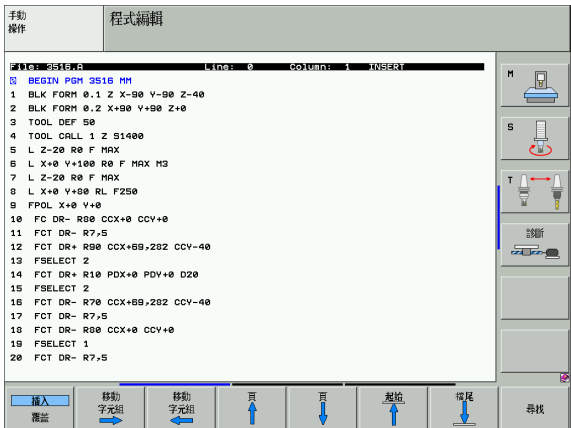

游標的動作	軟鍵
將一個字向右移動	移動字元組
將一個字向左移動	移動字元組
至下一個螢幕頁面	頁
至前一個螢幕頁面	頁
至檔案的開頭	起始
至檔案的結束	末尾



編輯功能	按鍵
開始新的一行	
刪除游標左邊的字元	
插入一個空格	
大小寫字母切換	 

編輯文字

文字編輯器的第一行是資訊標題，用來顯示檔案名稱、游標的位置與編寫模式：

- File:** 文字檔的名稱
- Line:** 游標目前所在的行
- Column:** 游標目前所在的欄
- INSERT:** 插入新文字，將現有文字向右推
- OVERWRITE:** 覆寫現有文字，現有文字以新文字取代。

文字在游標的位置插入或覆寫，您可以按下方向鍵，將游標移動到文字檔案中的任何想要位置。

游標目前所在的行會以不同的顏色來顯示，一行最多可有 77 個字元。如果要開始新的一行，請按下 RET 鍵或 ENT 鍵。



刪除與插入字元、文字、與行

使用文字編輯器可以刪除文字甚至行，並插入到文字內的任何想要位置。

- ▶ 將游標移動到您要刪除並插入文字內不同位置的文字或行。
- ▶ 請按下 **DELETE WORD** 或 **DELETE LINE** 軟鍵：文字放置於緩衝記憶體內。
- ▶ 將游標移動到您要插入文字的位置，然後按下 **RESTORE LINE/WORD** 軟鍵。

功能	軟鍵
刪除並暫時儲存一行	刪除 行
刪除並暫時儲存一個字	刪除 字元組
刪除並暫時儲存一個字元	刪除 字元
插入來自暫時儲存的一行或字	插入 行/ 字元組



編輯文字單節

您可以複製與刪除任何大小的文字單節，並將其插入到其它位置。在執行任何編輯功能之前，首先必須選擇所要的文字方塊：

- ▶ 如果要選擇文字方塊，請將游標移動到您要選擇的文字的第一個字元。



- ▶ 按下 **SELECT BLOCK** 軟鍵。
- ▶ 請將游標移動到您要選擇的文字的最後一個字元，摁 **Z** 可以用方向鍵將游標直接上下移動來選擇整行－選擇的文字會以不同顏色顯示。

選擇所要的文字單節之後，可以使用下列軟鍵來編輯文字：

功能	軟鍵
刪除所選擇的文字，並暫時儲存	刪除單節
暫時儲存標記的單節，但不刪除（也就是複製）	插入單節

必要時可以將暫時儲存的單節插入不同的位置。

- ▶ 請將游標移動到您要插入暫時儲存的文字單節的位置。



- ▶ 按下 **INSERT BLOCK** 軟鍵：插入文字單節。

您可以視需要隨時插入暫時儲存的文字單節。

如果要將選擇的文字傳輸到不同的檔案

- ▶ 按照先前所述，選擇文字單節。




- ▶ 按下 **APPEND TO FILE** 軟鍵，TNC 會顯示對話提示 **Destination file =**
- ▶ 輸入目標檔案的路徑與名稱，TNC 會將選擇的文字附加到指定檔案的後面。如果沒有找到指定名稱的目標檔案，TNC 將以選擇的文字來建立新的檔案。

如果要在游標位置插入另一個檔案

- ▶ 請將游標移動到文字內您要插入另一個檔案的位置。



- ▶ 按下 **READ FILE** 軟鍵。TNC 會顯示對話提示 **File name =**
- ▶ 輸入您要插入的檔案的路徑與名稱。

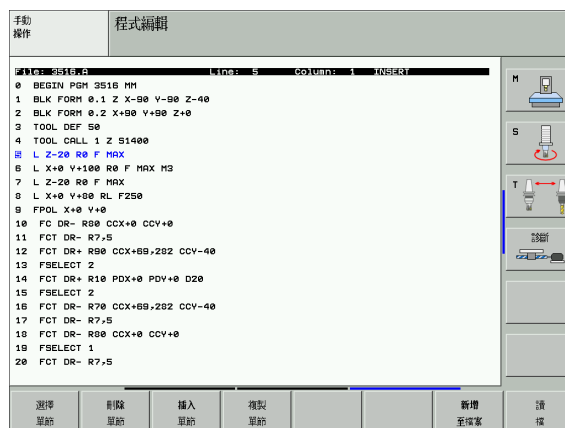

搜尋文字段落

使用文字編輯器可以搜尋文字內的字或字元字串。可使用兩種功能：


搜尋現有文字

搜尋功能可以尋找游標目前所在的字的下一個出現位置：

- ▶ 將游標移動到所要的字。
- ▶ 如果要選擇搜尋功能，請按下 **FIND** 軟鍵。
- ▶ 按下 **FIND CURRENT WORD** 軟鍵。
- ▶ 如果要結束搜尋功能，請按下 **END** 軟鍵。

搜尋任何文字

- ▶ 如果要選擇搜尋功能，請按下 **FIND** 軟鍵。TNC 會顯示對話提示 **Find text**：
- ▶ 輸入您要搜尋的文字。
- ▶ 如果要搜尋文字，請按下 **EXECUTE** 軟鍵。
- ▶ 如果要結束搜尋功能，請按下 **END** 軟鍵。

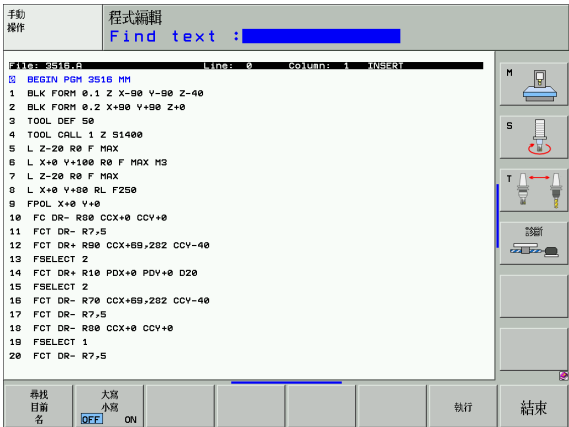

4.10 內建口袋計算機

操作


TNC 特徵具有內建口袋計算機，提供基本的數學功能。

- ▶ 使用 **CALC** 鍵可以顯示與隱藏線上的口袋計算機，
- ▶ 計算機是以字母鍵盤簡短指令來操作，這些指令在計算機視窗內以特殊顏色來顯示：

數學功能	指令 (按鍵)
加法	+
減法	-
乘法	*
除法	:
正弦函數	S
餘弦函數	C
正切函數	T
圓弧正弦函數	AS
圓弧餘弦函數	AC
圓弧正切函數	AT
次方	^
平方根	Q
倒數	/
括弧內計算	()
圓周率 (3.14159265359)	P
顯示結果	=

傳遞計算出的數值到程式中，

- ▶ 選擇為使用方向鍵所要傳遞計算出來的數值所要成為的字元。
- ▶ 使用 **CALC** 鍵重疊一線上計算機，並執行所想要的計算。
- ▶ 按下實際位置捕捉鍵而使 **TNC** 重疊一軟鍵列。
- ▶ 按下 **CALC** 軟鍵使得 **TNC** 傳遞數值到啟動的輸入方塊，並關閉計算機。

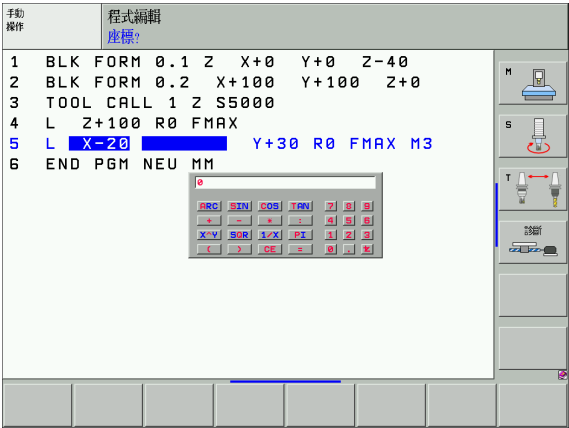

4.11 NC 錯誤訊息的立即說明

顯示錯誤訊息

TNC 偵測到下列問題時，將自動產生錯誤訊息：

- 資料輸入錯誤
- 程式的邏輯錯誤
- 無法加工的輪廓元件
- 接觸式探針系統錯誤使用

所指示的單節或前一單節內的錯誤所造成內含程式單節號碼的錯誤訊息。排除錯誤的原因之後，可以使用 **CE** 鍵來取消 TNC 的錯誤訊息。


如果您需要特定錯誤訊息的更多資訊，請按下 **HELP** 鍵。螢幕就會產生一重疊視窗說明錯誤的原因，並提供改正錯誤的建議。

顯示說明

如果錯誤訊息在閃爍，TNC 即自動顯示說明文字。在閃爍錯誤訊息之後，TNC 需要重新啟動。為了重新啟動 TNC，按住 **END** 鍵兩秒鐘。

HELP

- ▶ 如果要顯示說明功能，請按下 **HELP** 鍵。
- ▶ 讀取錯誤原因，及任何補救方法的建議。TNC 可以顯示額外的資訊，其可在排除問題期間對於受過訓練的海德漢人員有所幫助。使用 **CE** 鍵關閉說明視窗，藉此取消錯誤訊息。
- ▶ 依據 Help 視窗內的說明，消除錯誤的原因。

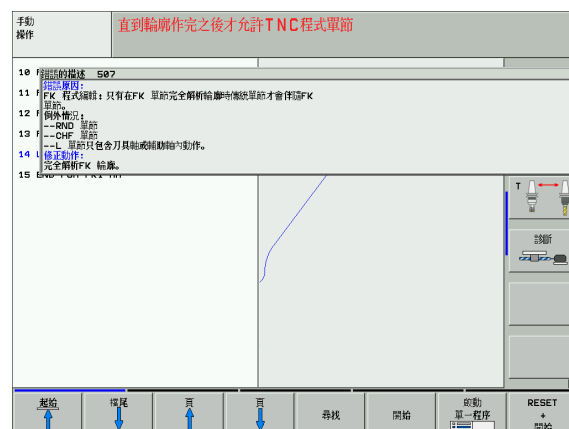

4.12 列出所有目前錯誤訊息

功能

您可利用此功能顯示一突現式視窗，其中 **TNC** 可以顯示所有目前的錯誤訊息。TNC 同時顯示來自 **NC** 以及來自工具機製造商的錯誤。

顯示錯誤表列

只要一出現至少一個錯誤訊息，您可呼叫表列：

ERR

- ▶ 爲了顯示表列，按下 **ERR** 鍵。
- ▶ 您可使用方向鍵選擇目前的錯誤訊息之一。
- ▶ 您可使用 **CE** 鍵或 **DEL** 鍵自臨時選擇的突現式視窗中刪除錯誤訊息。當您刪除最後一個錯誤訊息時，突現式視窗亦會關閉。
- ▶ 爲了關閉突現式視窗，再次按下 **ERR** 鍵。即可保留目前的錯誤訊息。



平行於錯誤表列，您亦可在一獨立視窗中觀視個別的說明文字。按下 **HELP** 鍵。



呼叫 TNCguide 說明系統

您可透過軟鍵呼叫 **TNC** 的說明系統。說明系統立刻地會顯示出您按下 **HELP** 軟鍵時所接收到的相同錯誤解釋。



如果您的機器製造商亦提供說明系統，**TNC** 會顯示一額外的 **MACHINE MANUFACTURER** 軟鍵，藉以可以呼叫此獨立的說明系統。在此可以對於所關心的錯誤訊息可以找到進一步更爲詳細的資訊。

HEIDENHAIN
TNCguide

- ▶ 呼叫海德漢錯誤訊息之說明。

機器
MFR.

- ▶ 如果可能的話請呼叫海德漢錯誤訊息之說明。

視窗內容

欄	意義
編號	卹檯 ~ 編號 (-1: 無定義錯誤編號)，係由海德漢或是您的工具機製造商提供
類別	錯誤類別。定義 TNC 如何處理此錯誤。 ■ ERROR 程式執行由 TNC 中斷 (內部停止) ■ FEED HOLD 刪除進給速率釋放 ■ PGM HOLD 程式執行中斷 (操作中控制符號即會閃爍) ■ PGM ABORT 程式執行中斷 (內部停止) ■ EMERG.STOP 電源停止被設定為 off ■ RESET TNC 執行一系統重新啟動 ■ WARNING 警告訊息，重新開始程式執行。 ■ INFO 提示訊息，重新開始程式執行。
群組	群組。指定是要從作業系統軟體之那一個段落產生錯誤訊息： ■ 操作 ■ 程式編輯 ■ PLC ■ 通用
錯誤訊息	由 TNC 顯示個別的錯誤文字



4.13 文字啟動說明系統 TNCguide (FCL3 功能)

功能



TNCguide 說明系統僅可用於您的控制硬體具有至少 256 MB RAM，以及啟動了 FCL3。

TNCguide 文字啟動說明系統包括了為 HTML 格式之使用者文件。TNCguide 係使用 **HELP** 鍵呼叫，TNC 時常立即顯示所呼叫之說明 (文字啟動呼叫) 之狀況所特定的資訊。

英文與德文文件在出貨時係以每個軟體等級配合而為標準品。昉海德漢提供其餘的對話式語言可以免費下載，只要具有個別的翻譯。昉 (請參閱 下載目前的說明檔案 on page 164)。



TNC 皆會嘗試採用在您的 TNC 上所選用的對話式語言的語言來啟用 TNCguide。如果具有此語言的檔案在您的 TNC 上不存在時，即自動地開啓英文版本。


以下的使用者文件為 TNCguide 目前已提供者：

- 程觀偽 { 式編輯使用者手冊 (**BHBKlartext.chm**)
- 橋腔畢§ 敦 w 循環使用者手冊 (**BHBtchprobe.chm**)
- 楸茫 marT.NC 之使用者手冊 (**BHBSmart.chm**) (與 "手冊" 相同格式)
- 所有錯誤訊息的表列 (**errors.chm**)

昉此外，**main.chm** "book" 檔案可以一起提供包含所有既有 .chm 檔案之內容。



一般而言，您的工具機製造商可以包含特定機器之文件在 **TNCguide** 當中。然後這些文件即在 **main.chm** 檔案中呈現為一獨立的文件。

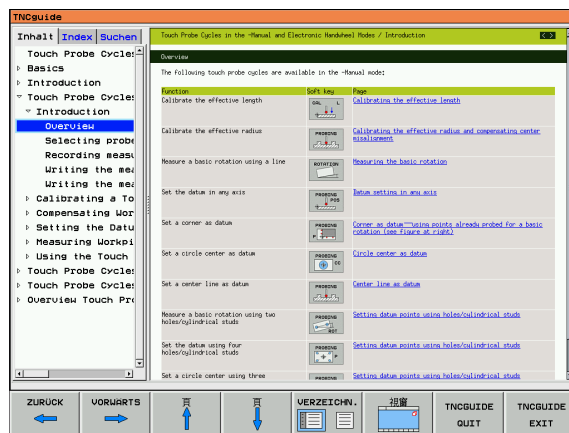

使用 TNCguide 工作

呼叫 TNCguide

有數種方法可以啟動 TNCguide：

- 揀 p 果 TNC 尚未準備顯示一錯誤訊息時，則請按 **HELP** 鍵。
- 事先點選位在螢幕右下方之說明符號，然後點選適當的軟鍵。
- 使用檔案管理員來開啓一說明檔案(.chm 檔案)。歪 TNC 可以開啓任何的 .chm 檔案，即使其並非儲存在 TNC 的硬碟上。




如果有一或多個錯誤訊息等待您的注意，TNC 會顯示出直接關連於錯誤訊息的說明。爲了開啓 **TNCguide**，您必須先知會所有的錯誤訊息。

當在程式編輯工作站或雙處理器版本上呼叫說明系統時，TNC 即開啓內部定義的標準瀏覽器 (通常是 Internet Explorer)，而在單一處理器版本爲海德漢修改的瀏覽器。

程鴿韞 \ 多軟鍵，有一種文字啟動呼叫可以讓您直接進入到軟體功能的說明。此功能需要使用滑鼠。進行方式如下：

- ▶ 選擇包含所想要之軟鍵的軟鍵列。
- ▶ 使用滑鼠點選 **TNC** 在軟鍵列正上方所顯示的說明符號。滑鼠指向器即轉變爲一問號。
- ▶ 移動問號到您需要解釋的軟鍵上，並點選：TNC 即開啓 **TNCguide**。如果未指定特定的說明部份給所選擇的軟鍵，TNC 即開啓文件檔案 **main.chm**，其中您可使用搜尋功能或導引來手動地尋找所想要的解釋。

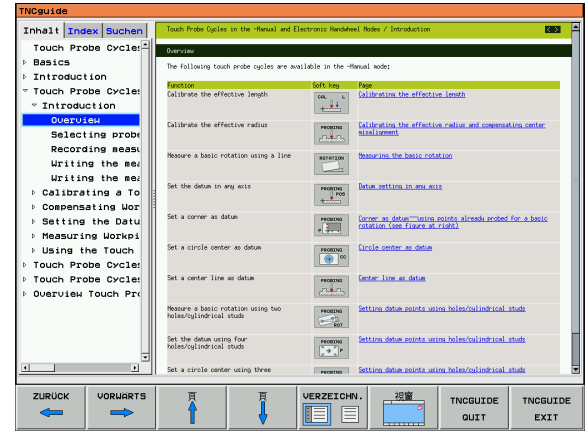

在 TNCguide 中的導引

旖灑屋 咻 b 最容易的方式在 TNCguide 中導引。內容表格會出現在螢幕的左側。藉由點選向右指向的三角形，即可開啓次級段落，並點選個別的登錄項來開啓個別的頁面。其與 Windows Explorer 以相同的方式操作。

鏈結的文字位置 (交互參照) 以藍色顯示成有底線。點選該鏈結即可開啓相關的頁面。

當然您亦可透過按鍵與軟鍵來操作 TNCguide。以下的表格包含相對應按鍵功能之概述。

 下述的按鍵功能僅可用於 TNC 的單一處理器版本。

功能	軟鍵
- 如果左方的內容表格啟動時：選擇其上方或下方的項目： - 如果右方的文字視窗啟動時：如果文字或圖形無法完全顯示時即向下或向上移動頁面。	 
- 如果左方的內容表格啟動時：打開內容表格的一分支。如果分支係位在其末端，即跳到右方的視窗。 - 如果右方的文字視窗啟動時：無功能	
- 如果左方的內容表格啟動時：關閉內容表格的一分支。 - 如果右方的文字視窗啟動時：無功能	
- 如果左方的內容表格啟動時：使用游標按鍵顯示所選擇的頁面 - 如果右方的文字視窗啟動時：如果游標位在一鏈結上，跳到所鏈結的頁面。	
- 如果左方的內容表格啟動時：切換內容表格的顯示，主題索引的顯示與全文字搜尋功能之間的分頁切換，並切換到螢幕的右半邊。 - 如果右方的文字視窗啟動時：跳回到左方的視窗	
- 如果左方的內容表格啟動時：選擇其上方或下方的項目： - 如果右方的文字視窗啟動時：跳到下一個鏈結	 



功能	軟鍵
選擇最後顯示的頁面	
助如果您已經使用 " 選擇頁面最後顯示 " 功能時即前進頁面	
向上移動一個頁面	
向下移動一個頁面	
顯示或隱藏內容表格	
於全螢幕顯示及簡化顯示之間切換。利用簡化的顯示，您可看到一些 TNC 視窗的其餘部份。	
焦點會在 TNC 應用之內部切換，所以在當開啓了 TNCguide 時可以操作控制器。如果啓動全螢幕，TNC 自改變焦點之前自動的縮小視窗大小。	
關閉 TNCguide	



主題索引

手冊中最重要主題列出在主題索引中 (**Index** 標籤)。您可用滑鼠或游標鍵直接選擇。

左側為啟動。



- ▶ 選擇 **Index** 標籤
- ▶ 啟動 **Keyword** 輸入欄位
- ▶ 輸入所想要主題的字元，TNC 即同步該索引而產生一個表列讓您可以更為容易地找到該主題，或是
- ▶ 使用方向鍵來反白所想要的關鍵字
- ▶ 使用 **ENT** 來呼叫所選擇字元上的資訊

全文字搜尋

在 **Find** 標籤中，您可搜尋整個 TNCguide 中一特定字元。

左側為啟動。




- ▶ 選擇 **Find** 標籤
- ▶ 啟動 **Find:** 輸入欄位
- ▶ 輸入所想要的字元，並以 **ENT** 鍵確認。TNC 列出所有包含該字元的來源
- ▶ 使用方向鍵來反白所想要的來源
- ▶ 按下 **ENT** 鍵來進入所選擇的來源



全文字搜尋僅對單一字元有用。

如果啟動 **Search only in titles** 功能 (利用滑鼠或使用游標及空白鍵)，TNC 僅搜尋標題，並會忽略主體文字。

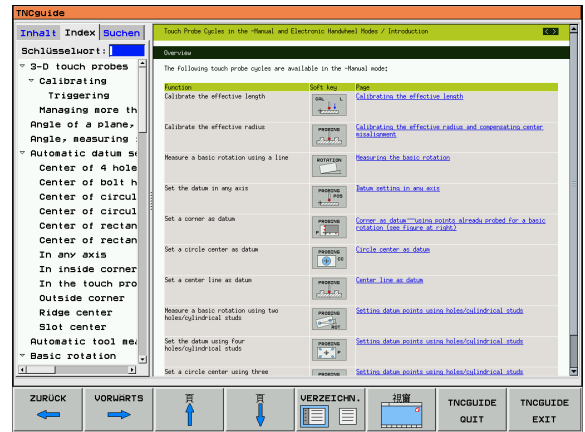

下載目前的說明檔案

橋 z 將可在海德漢網頁 www.heidenhain.de 當中找到 TNC 軟體的說明檔案，其位於：

- 服務與檔案
- 軟體
- iTNC 530 說明系統
- 您的 TNC 之 NC 軟體編號，例如 **34049x-03**
- 選擇所要的語言，例如英文：您將會看到具有適當的說明檔案的 ZIP 檔
- 下載 ZIP 檔，並解壓縮。
- 移動解壓縮的 CHM 檔案到 TNC 中的 **TNC:\tncguide\en** 目錄，或直接到適當的語言子目錄 (亦請參照下表)



如果您想要使用 TNCremoNT 來傳送 CHM 檔案到 TNC，則在 **Extras>Configuration>Mode>Transfer in binary format** 功能表項目中必須輸入副檔名 **.CHM**。

語言	TNC 目錄
德文：	TNC:\tncguide\de
英文：	TNC:\tncguide\en
捷克文：	TNC:\tncguide\cs
法文：	TNC:\tncguide\fr
義大利文：	TNC:\tncguide\it
西班牙文：	TNC:\tncguide\es
葡萄牙文：	TNC:\tncguide\pt
瑞典文：	TNC:\tncguide\sv
丹麥文：	TNC:\tncguide\da
芬蘭文：	TNC:\tncguide\fi
荷蘭文：	TNC:\tncguide\nl
波蘭文：	TNC:\tncguide\pl
匈牙利文：	TNC:\tncguide\hu
俄文	TNC:\tncguide\ru
簡體中文：	TNC:\tncguide\zh
繁體中文：	TNC:\tncguide\zh-tw
斯洛維尼亞文 (軟體選項)	TNC:\tncguide\sl



語言	TNC 目錄
挪威文	TNC:\tncguide\no
斯洛伐克文	TNC:\tncguide\sk
拉脫維亞文	TNC:\tncguide\lv
韓文	TNC:\tncguide\kr
愛沙尼亞文	TNC:\tncguide\et



4.14 工作台管理

功能




工作台管理是機械相關的功能，以下將說明標準的功能範圍。有關更多資訊請參閱機械手冊。

工作台管理表使用於具有工作台交換的加工中心機，工作台管理表負責呼叫不同工作台所需的加工程式，並啟用工件原點偏移或工件原點資料表。

您也能使用工作台管理表來連續執行數個具有不同工件原點的程式。

工作台管理表包含下列資訊：

- **PAL/PGM** (必須輸入)：
工作台或 NC 程式的識別 (以 ENT 或 NO ENT 來選擇)
- **名稱** (必須輸入)：
工作台或程式的名稱。工具機製造商決定工作台的名稱 (請參閱機械手冊)。程式名稱必須儲存在工作台管理表所在的相同目錄內，否則必須輸入程式完整的路徑名稱。
- **預設** (登錄為可選擇性)：
來自預設座標資料表的預先設定編號。在此處定義的預先設定編號由 TNC 所轉譯，其係做為 **PAL/PGM** 中的工作台原點 **PAL** 欄，或是一工件原點 (**PAL/PGM** 中的 **PGM** 登錄) 行。
- **工作原點** (輸入可選擇性)：
工作座標資料表的名稱。工作座標資料表必須儲存在工作台管理表所在的相同目錄內，否則必須輸入工作座標資料表完整的路徑名稱。工作座標資料表內的原點可以在 NC 程式內，以循環 7 **DATUM SHIFT**. 來啟用。

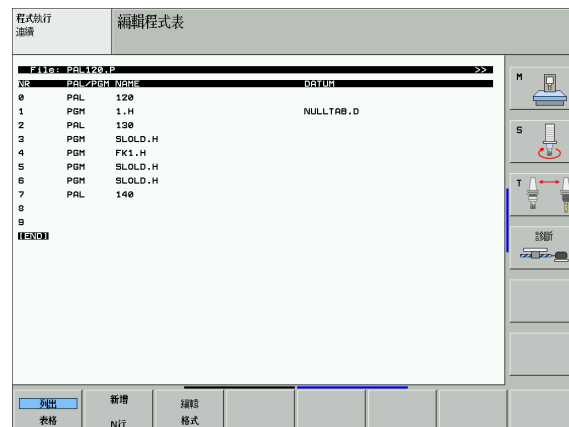

■ **X, Y, Z** (選擇性輸入，也能輸入其他軸)：

對於工作台的名稱而言，程式編寫的座標是參考機械的原點。對於 NC 程式而言，程式編寫的座標是參考工作台的原點。這些輸入資料會覆寫您在人工操作模式內最後設定的原點。您可以使用 **M 功能 M104** 來重新啓用最後設定的原點。**TNC** 能藉助於實際位置擷取鍵，開啓視窗讓 **TNC** 輸入不同的點作為原點 (請參閱下表)：

位置	意義
實際數值	輸入目前刀具位置相對於啓用的座標系統的座標。
參考數值	輸入目前刀具位置相對於機械原點的座標。
ACTL 測量的數值	輸入在手動操作模式中，最後探得原點的啓用中座標系統的相對座標。
REF 測量的數值	輸入在手動操作模式中，最後探得機械原點的相對座標。

使用方向鍵與 **ENT** 鍵，選擇您要確認的位置，接著按下 **ALL VALUES** 軟鍵，使 **TNC** 將所有使用軸的個別座標儲存到工作台管理表內。使用 **PRESENT VALUE** 軟鍵，使 **TNC** 儲存工作台管理表內目前反白的軸的座標。



如果您在 **NC** 程式之前沒有定義工作台，程式編寫的座標就會參考機械原點。如果您不定義輸入的資料，以手動設定的原點仍然會有作用。

編輯功能	軟鍵
選擇表格的開頭	
選擇表格的結尾	
選擇表格內的上一頁	
選擇表格內的下一頁	
在管理表內插入做為最後一行	
刪除管理表內的最後一行	
跳到下一行的開始	
增加輸入數目的行到管理表的後面	



編輯功能	軟鍵
複製反白的欄位 (第二列軟鍵)	
插入複製的欄位 (第二列軟鍵)	

選擇工作台管理表

- ▶ 在「程式與編輯」或「程式執行」模式內呼叫檔案管理員：按下 PGM MGT 鍵。
- ▶ 顯示所有類型的 P 檔案：請按下 SELECT TYPE 及 SHOW .P 軟鍵。
- ▶ 以方向鍵選擇工作台管理表，或輸入新的檔案名稱來建立新的管理表。
- ▶ 請以 ENT 鍵來確認輸入正確。

如果要結束工作台檔案

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 軟鍵。
- ▶ 如果要選擇不同類型的檔案，請按下 SELECT TYPE 軟鍵，以及所要檔案類型的軟鍵；例如 SHOW.H。
- ▶ 選擇所要的檔案。

執行工作台檔案



MP7683 定義了工作台是否要單節式地執行或連續執行。



如果您設定了機器參數 7246，所以啟動工具使用測試，您可監視在平台中所使用所有刀具的刀具壽命（請參閱 刀具使用測試 on page 638）。

- ▶ 選擇程式執行，完整序列執行或程式執行，單節操作模式內的檔案管理員：按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 顯示所有類型的 P 檔案：請按下 **SELECT TYPE** 及 **SHOW .P** 軟鍵。
- ▶ 以方向鍵來選擇工作台管理表，並以 **ENT** 鍵來確認。
- ▶ 如果要執行工作台管理表：按下 **NC Start** 按鈕。TNC 就會執行在 MP 7683 內設定的工作台。

執行工作台管理表的螢幕配置

您可以選擇 **PGM + PALLET** 螢幕配置，來使 TNC 在螢幕上一併顯示程式內容與工作台檔案的內容。TNC 在執行期間，會在螢幕左邊顯示程式單節，而在右邊顯示工作台。如果要在執行之前檢查程式內容，請執行如下：

- ▶ 選擇工作台管理表。
- ▶ 使用方向鍵來選擇您要檢查的程式。
- ▶ 按下 **OPEN PGM** 軟鍵：TNC 會在螢幕上顯示選擇的程式。您現在可以用方向鍵在程式中翻頁。
- ▶ 如果要回到工作台管理表，請按下 **END PGM** 軟鍵。

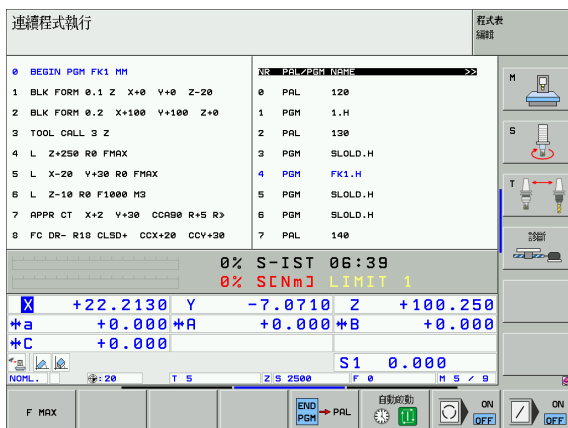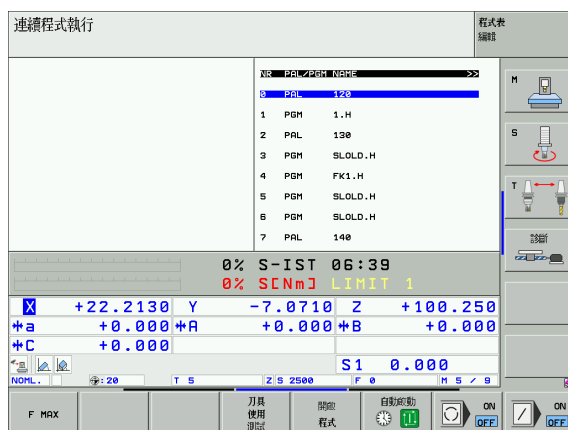

4.15 以刀具定位加工來操作工作台

功能



工作台管理加上刀具加工是依機械功能取向的功能，以下將說明標準的功能範圍。有關更多資訊請參閱機械手冊。

工作台管理表使用於具有工作台交換的加工中心機，工作台管理表負責呼叫不同工作台所需的加工程式，並啟用工件原點偏移或工件原點資料表。

您也能使用工作台管理表來連續執行數個具有不同工件原點的程式。

工作台管理表包含下列資訊：

■ PAL/PGM (必須輸入)：

PAL 這個項目用來辨識工作台，**FIX** 用來標示固定平面，**PGM** 用來輸入工件。

■ W- 狀態：

目前加工狀態。加工狀態用來決定目前的加工階段。尚未加工 (原始) 的工件請輸入 **BLANK**。TNC 在加工期間，會將這個項目改變為 **INCOMPLETE**，加工結束之後，再改變為 **ENDED**。**EMPTY** 這個項目用來辨識空間，在這空間內沒有工件需要夾住，或不需要進行加工。

■ 方法 (必須輸入)：

這個項目決定程式最佳化的方法。如果輸入 **WPO**，加工將以工件為導向。如果輸入 **TO**，加工工件將以刀具為導向。為了將後續工件納入以工具導向加工，您必須輸入 **CTO** (繼續以刀具為導向)。以工具導向的加工亦可能配合工作台治具，但是不能配合多個工作台。

■ 名稱 (必須輸入)：

工作台或程式的名稱。工具機製造商決定工作台的名稱 (請參閱機械手冊)。程式必須儲存在工作台管理表所在的相同目錄內，否則必須輸入程式完整的路徑與名稱。

■ 預設 (登錄為可選擇性)：

來自預設座標資料表的預先設定編號。在此處定義的預先設定編號由 TNC 所轉譯，其係做為 **PAL/PGM** 中的工作台原點 **PAL** 欄，或是一工件原點 (**PAL/PGM** 中的 **PGM** 登錄) 行。

■ 工作原點 (輸入可選擇性)：

工作座標資料表的名稱。工作座標資料表必須儲存在工作台管理表所在的相同目錄內，否則必須輸入工作座標資料表完整的路徑名稱。工作座標資料表內的原點可以在 NC 程式內，以循環 **7 DATUM SHIFT** 來啟用。

程式執行 編輯		編輯程式表 Pallet=PAL / Program=PGM	
NO	PAL/PGM U-STATUS	NAME	NAME
0	FIX	PAL.4-208-4	
1	PGM	BLANK	WPO TNC:\DUPPGM\FK1.H
2	PGM	BLANK	WPO TNC:\DUPPGM\FK1.H
3	PGM	BLANK	WPO TNC:\DUPPGM\FK1.H
4	PGM	BLANK	WPO TNC:\DUPPGM\FK1.H
5	PGM	BLANK	WPO TNC:\DUPPGM\FK1.H
6	FIX		
7	PGM	BLANK	CTO SLOLD.H
8	FIX		
9	PGM	BLANK	WPO SLOLD.H
10	PGM	BLANK	TO SLOLD.H
11	FIX		
12	PGM	BLANK	CTO SLOLD.H
13	PGM	BLANK	TO SLOLD.H
14	PGM	BLANK	TO SLOLD.H
15	PGM	BLANK	CTO SLOLD.H
16	PGM	BLANK	WPO SLOLD.H
17	PGM	BLANK	WPO SLOLD.H
18	PAL		PAL.4-208-11
19	PGM	BLANK	TO TNC:\DUPPGM\FK1.H

■ **X, Y, Z** (選擇性輸入，也能輸入其他軸):
對於工作台與治具而言，程式編寫的座標是參考機械的原點。對於 NC 程式而言，程式編寫的座標是參考工作台或治具的原點。這些輸入資料會覆寫您在人工操作模式內最後設定的原點。您可以使用 M 功能 **M104** 來重新啟用最後設定的原點。TNC 能藉助於實際位置擷取鍵，開啓視窗讓 TNC 輸入不同的點作為原點 (請參閱下表)：

位置	意義
實際數值	輸入目前刀具位置相對於啓用的座標系統的座標。
參考數值	輸入目前刀具位置相對於機械原點的座標。
ACTL 測量的數值	輸入在手動操作模式中，最後探得原點的啓用中座標系統的相對座標。
REF 測量的數值	輸入在手動操作模式中，最後探得機械原點的相對座標。

使用方向鍵與 **ENT** 鍵，選擇您要確認的位置，接著按下 **ALL VALUES** 軟鍵，使 TNC 將所有使用軸的個別座標儲存到工作台管理表內。使用 **PRESENT VALUE** 軟鍵，使 TNC 儲存工作台管理表內目前反白的軸的座標。



如果您在 NC 程式之前沒有定義工作台，程式編寫的座標就會參考機械原點。如果您不定義輸入的資料，以手動設定的原點仍然會有作用。



- **SP-X, SP-Y, SP-Z** (選擇性輸入，也能輸入其他軸)：
 輸入軸的安全位置。NC 巨集的 **SYSREAD FN18 ID510 NR 6** 可以讀取這些位置。可使用 **SYSREAD FN18 ID510 NR 5** 來決定欄位內是否經程式設定數值。如果這些數值經過讀取，而且在 NC 巨集內有相對設定，才能使用這些輸入的位置。
- **CTID** (由 TNC 輸入)：
 內容 ID 號碼是由 TNC 指定，並包含加工程序的有關指示。如果這個項目刪除或變更，就不能繼續加工。

編輯表格模式中的功能	軟鍵
選擇表格的開頭	
選擇表格的結尾	
選擇表格內的上一頁	
選擇表格內的下一頁	
在管理表內插入做為最後一行	
刪除管理表內的最後一行	
跳到下一行的開始	
增加輸入數目的行到管理表的後面	
編輯表格格式	
輸入表模式內的編輯功能	軟鍵
選擇上一個工作台	
選擇下一個工作台	
選擇上一個治具	
選擇下一個治具	
選擇上一個工件	



輸入表模式內的編輯功能	軟鍵
選擇下一個工件	
切換至工作交換台平面	
切換至治具平面	
切換至工件平面	
選擇標準的工作台檢視	
選擇細部的工作台檢視	
選擇標準的治具檢視	
選擇細部的治具檢視	
選擇標準的工件檢視	
選擇細部的工件檢視	
插入工作台	
插入治具	
插入工件	
刪除工作台	
刪除治具	
刪除工件	
刪除緩衝記憶體內容	
刀具最佳化加工	



輸入表模式內的編輯功能	軟鍵
工件最佳化加工	工件 定位
連接或分開加工的類型	連接 不 連接
將平面標示為空白	空白 位置
將平面標示為尚未加工	空白

選擇工作台檔案

- ▶ 在「程式與編輯」或「程式執行」模式內呼叫檔案管理員：按下 PGM MGT 鍵。
- ▶ 顯示所有類型的 P 檔案：請按下 SELECT TYPE 及 SHOW .P 軟鍵。
- ▶ 以方向鍵選擇工作台管理表，或輸入新的檔案名稱來建立新的管理表。
- ▶ 請以 ENT 鍵來確認輸入正確。



以輸入表格來設定工作台檔案

以刀具或工件為導向的操作當中，工作台的操作分成三個層面：

- 工作台層面 **PAL**
- 治具層面 **FIX**
- 工件層面 **PGM**

您可以切換為每一層面的細部檢視。在標準檢視內，設定加工方法、工作台、治具、與工件的狀態。如果您正在編輯現有的工作台檔案，就會顯示更新的項目。請使用細部檢視來設定工作台檔案。




依據機械組態來設定工作台檔案。如果您有一個治具、多個工件，那麼定義治具 **FIX** 與工件 **PGM** 就夠了。但是如果一個工作台包括數個治具，或治具從多面來加工，就必須定義工作台 **PAL** 與相對應的治具層面 **FIX**。

使用螢幕配置按鈕，在管理表檢視與外型檢視之間切換。

目前還沒有提供外型項目的圖形支援。

外型項目的不同面可以用合適的軟鍵來達到。目前的面在外型項目的狀態行內為反白。您以螢幕配置按鈕切換至管理表檢視時，游標位於和外型檢視內相同的層面上。

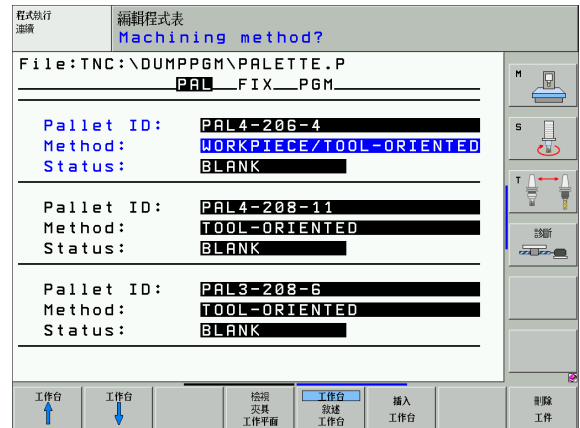

設定工作台面

- **工作台識別**：顯示工作台的名稱。
- **方法**：您可以選擇 **WORKPIECE ORIENTED** 或 **TOOL ORIENTED** 加工方法。選擇的方法假設為工件層面，並覆寫任何現有的項目。在表格檢視中，**WORKPIECE ORIENTED** 的顯示為 **WPO**；**TOOL ORIENTED** 的顯示為 **TO**。



無法透過軟鍵來設定 **TO-WP-ORIENTED** 項目。只有在為工件層面或加工層面內的工件選擇不同的加工方法時，才會出現。

如果在治具層面決定加工方法，這些項目會帶到工件層面，覆寫任何現有的項目。

- **Status: BLANK** 這個軟鍵用來辨識工作台，以及尚未加工的相對應治具與工件，並在狀態欄位內輸入 **BLANK**。如果您要在加工時跳躍工作台，請使用 **EMPTY POSITION** 這個軟鍵。狀態欄位會出現 **EMPTY**。

設定工作台層面的細節

- **工作台 ID**：輸入工作台的名稱。
- **工作原點**：輸入工作台的原點。
- **工作座標資料表**：輸入工作座標資料表的名稱與路徑。這些資料會轉移到治具層面與工件層面。
- **安全高度**：(選擇性)：個別軸的安全位置參考到工作台。如果這些數值經過讀取，而且在 NC 巨集內有相對設定，才能使用這些輸入的位置。

File:	TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P
Pallet ID:	PAL4-206-4
Method:	WORKPIECE/TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL4-208-11
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL3-208-6
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK

File:	TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P
Pallet ID:	PAL4-206-4
Datum:	X 20,238 Y 202,94 Z 20,326
Datum table:	TNC:\RK\TEST\TABLE01.D
Cl. height:	X Y Z 100

設定治具層面

- **治具：**顯示治具的號碼。這個平面內的治具號碼是在斜線之後顯示。
- **方法：**您可以選擇 **WORKPIECE ORIENTED** 或 **TOOL ORIENTED** 加工方法。選擇的方法假設為工件層面，並覆寫任何現有的項目。在表格檢視中，**WORKPIECE ORIENTED** 的顯示為 **WPO**；**TOOL ORIENTED** 的顯示為 **TO**。

使用 **CONNECT/SEPARATE** 軟鍵來標示治具，這些裝置用以計算工具導向加工的程序。連接的治具會以虛線來標示，獨立的治具則以實線來連接。連接的工件在表格檢視內是以 **METHOD** 欄位內的 **CTO** 項目來檢視。



無法透過軟鍵來設定 **TO-WP-ORIENTED** 項目。只有在為工件層面內的工件選擇不同的加工方法時，才會出現。

如果在治具層面決定加工方法，這些項目會帶到工件層面，覆寫任何現有的項目。

- **Status: BLANK** 這個軟鍵用來辨識治具，以及尚未加工的相對應工件，並在狀態欄位內輸入 **BLANK**。如果您要在加工時跳過治具，請使用 **EMPTY POSITION** 這個軟鍵，狀態欄位會出現 **EMPTY**。

程式執行 油嘴	編輯程式表 Machining method?
Pallet ID: PAL 4-206-4	
PAL <u>FIX</u> PGM	
Fixture:	1 / 4
Method:	WORKPIECE-ORIENTED
Status:	BLANK
Fixture:	2 / 4
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Fixture:	3 / 4
Method:	WORKPIECE/TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK

夾具
↑
夾具
↓
拾取
工作台
工作平面
拾取
工件
工作平面
夾具
敘述
夾具
插入
夾具
刪除
夾具



設定治具層面的細節

- **治具**：顯示治具的號碼。這個平面內的治具號碼是在斜線之後顯示。
- **工作原點**：輸入治具的原點。
- **工作座標資料表**：輸入適用於工件加工的工作座標資料表名稱與路徑。這些資料會帶到工件層面。
- **NC 巨集**：在工具導向的加工中，會執行 TCTOOLMODE 巨集，而非一般的換刀巨集。
- **安全高度**：(選擇性)：這是參考治具，個別軸的安全位置。



可對軸向輸入安全位置。NC 巨集的 SYSREAD FN18 ID510 NR 6 可以讀取這些位置。可使用 SYSREAD FN18 ID510 NR 5 來決定欄位內是否經程式設定數值。如果這些數值經過讀取，而且在 NC 巨集內有相對設定，才能使用這些輸入的位置。

設定工件層面

- **工件**：顯示工件的號碼。這個治具層面內的工件號碼是在斜線之後顯示。
- **方法**：您可以選擇 WORKPIECE ORIENTED 或 TOOL ORIENTED 加工方法。在表格檢視中，WORKPIECE ORIENTED 的顯示為 **WPO**；TOOL ORIENTED 的顯示為 **TO**。
使用 **CONNECT/SEPARATE** 軟鍵來標示工件，這些工件用以計算工具導向加工的程序。連接的工件會以虛線來標示，獨立的工件則以實線來連接。連接的工件在表格檢視內是以 METHOD 欄位內的 **CTO** 項目來檢視。
- **Status:BLANK** 這個軟鍵用來辨識尚未加工的工件，並在狀態欄位內輸入 BLANK。如果您要在加工時跳過工件，請使用 **EMPTY POSITION** 這個軟鍵。狀態欄位會出現 EMPTY。




在工作台面或治具層面內輸入方法與狀態。然後就會假設這些項目適合所有相對應的工件。

如果在一個層面內有多個工件變體，屬於一個變體的工件應一併輸入。以這種方式，可用 **CONNECT/SEPARATE** 軟鍵來標示每一變體的工件，並能按照群組來加工。

設定工件層面的細節

- **工件：**顯示工件的號碼。這個治具層面或工作台內的工件號碼是在斜線之後顯示。
- **工作原點：**輸入工件的原點。
- **工作座標資料表：**輸入適用於工件加工的工作座標資料表名稱與路徑。如果所有工件都使用相同的工作座標資料表，請在工作台面或治具層面內輸入名稱與路徑。這些資料會自動帶到工件層面。
- **NC 程式：**輸入為工件加工所需的 NC 程式的路徑。
- **安全高度：**(選擇性)：這是參考工件，個別軸的安全位置。如果這些數值經過讀取，而且在 NC 巨集內有相對設定，才能使用這些輸入的位置。

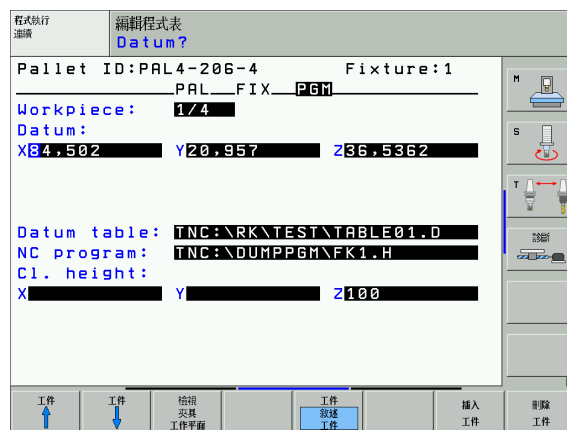

刀具導向加工的程序



如果選擇 **TOOL ORIENTED** 方法，並在表格內輸入 **TO** 或 **CTO**，則 **TNC** 會執行刀具導向加工。

- 方法欄位內的 **TO** 或 **CTO** 項目，指示 **TNC** 導向加工適用於這些行以外。
- 如果行中具有符合 **TO** 項目，工作台管理功能就會啟動 **NC** 程式。
- 第一個工件接受加工，直到等待叫用下一個刀具。刀具離開工件是由特殊的刀具變更巨集來處理。
- **W-STATE** 欄位內的項目從 **BLANK** 變為 **INCOMPLETE**，**TNC** 在 **CTID** 欄位輸入十六進位數值。



在 **CTID** 欄位輸入的數值，是 **TNC** 加工程序的獨特識別資料。如果這些數值刪除或變更，就無法繼續加工，也不可能程式執行當中啟動或恢復加工。

- 方法欄位包括 **CTO** 的工作台檔案內的所有行，會以與第一個工件的相同方式來加工。數種治具內的工件可以加工。
- 如果發生下列狀況之一，**TNC** 就會使用下一個刀具，從具有 **TO** 項目的行來執行後續的加工步驟：
 - 如果 **PAL** 項目位於下一行的 **PAL/PGM** 欄位內。
 - 如果 **TO** 或 **WPO** 項目位於下一行的方法欄位內。
 - 如果在已經加工的行內，沒有 **EMPTY** 或 **ENDED** 狀態的方法中仍有項目。
- **NC** 程式依據 **CTID** 欄位內輸入的數值，會在儲存的位置上繼續執行。通常刀具在第一個工件之後會變更，但是 **TNC** 會停止變更刀具，繼續使用到下一個工件。
- **CTID** 欄位內的項目在每一加工步驟之後會更新。如果 **NC** 程式執行 **END PGM** 或 **M2**，那麼會刪除現有項目，加工狀態欄位會輸入 **ENDED**。

- 如果群組內所有工件的 TO 或 CTO 項目都包含 ENDED 狀態，就會執行工作台檔案內的下一行。



在程式執行當中啟動，只有一個刀具導向加工才有可能。後續的工件依據輸入的方法來加工。

輸入 CTID 欄位內的數值最長儲存 2 週。在此時可在儲存的位置繼續加工。然後就會刪除數值，以免硬碟機存放了大量的不必要資料。

執行具有 TO 或 CTO 的項目群組織後，可以改變操作模式。

下列功能不能操作：

- 切換行進範圍
- 偏移 PLC 原點
- M118

如果要結束工作台檔案

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 軟鍵。
- ▶ 如果要選擇不同類型的檔案，請按下 SELECT TYPE 軟鍵，以及所要檔案類型的軟鍵；例如 SHOW.H。
- ▶ 選擇所要的檔案。

執行工作台檔案



昫在 MP7683 中，設定工作台是否要單節式地執行或連續執行昫 (請參閱 一般使用者參數 on page 694)。

昫如果設定了機器參數 7246，所以啟動工具使用測試，您可監視在平台中所使用所有刀具的刀具壽命昫 (請參閱 刀具使用測試 on page 638)。



- ▶ 選擇程式執行，完整序列執行或程式執行，單節操作模式內的檔案管理員：按下 PGM MGT 鍵。
- ▶ 顯示所有類型的 P 檔案：請按下 SELECT TYPE 及 SHOW .P 軟鍵。
- ▶ 以方向鍵來選擇工作台管理表，並以 ENT 鍵來確認。
- ▶ 如果要執行工作台管理表：按下 NC Start 按鈕。TNC 就會執行在 MP 7683 內設定的工作台。



執行工作台管理表的螢幕配置

您可以選擇 **PGM + PALLET** 螢幕配置，來使 **TNC** 在螢幕上一併顯示程式內容與工作台檔案的內容。**TNC** 在執行期間，會在螢幕左邊顯示程式單節，而在右邊顯示工作台。如果要在執行之前檢查程式內容，請執行如下：

- ▶ 選擇工作台管理表。
- ▶ 使用方向鍵來選擇您要檢查的程式。
- ▶ 按下 **OPEN PGM** 軟鍵：TNC 會在螢幕上顯示選擇的程式。您現在可以用方向鍵在程式中翻頁。
- ▶ 如果要回到工作台管理表，請按下 **END PGM** 軟鍵。

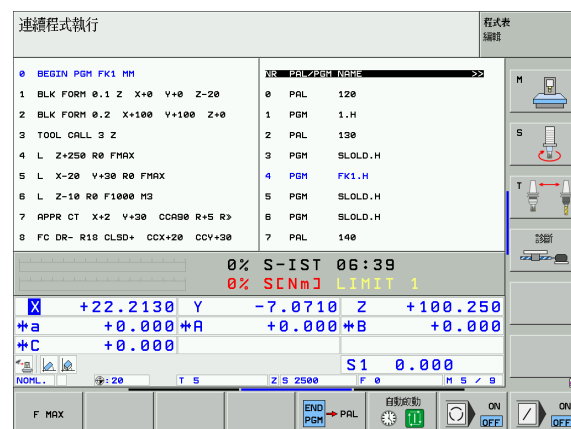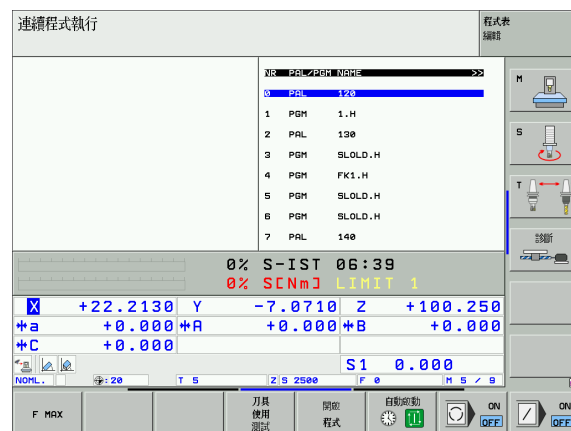



5

程式編輯：刀具



5.1 輸入刀具的相關資料

進給速率 F

進給速率 **F** 是刀具中心移動的速度 (以每分鐘公釐，或每分鐘英吋為單位)。個別軸的最大進給速率可能不同，是以機械參數來設定。

輸入

助您可在 **TOOL CALL** 單節及每一個定位單節中輸入進給速率助 (請參閱 以路徑功能鍵來建立程式單節 on page 225)。在毫米程式中，您可輸入進給速率之單位為 mm/min，而在英吋程式中，為了解析度的原因，其單位為 1/10 inch/min。

快速移動

如果您希望設定快速移動，可輸入 **F MAX**。如果要輸入 **F MAX**，請在 TNC 螢幕顯示 **FEED RATE F = ?** 這個對話詢問時，按下 ENT 鍵或 F MAX 軟鍵。




為了以快速行進移動您的機器，您亦可程式編輯相對應的數值，例如 **F30000**。不像是 **FMAX**，此快速行進不僅在個別單節中維持有效，也要所有單節中有效，直到您程式編輯了一個新的進給速率。

有效期間

以數值形態輸入的進給速率將持續有效，直到執行到進給速率不同的單節為止。**F MAX** 只在有編寫其程式的單節內有效。執行具有 **F MAX** 的單節之後，進給速率就會恢復以數值形態輸入的最後一個進給速率。

在程式執行時變更主軸轉速

您可以在執行程式期間，以進給速率調整旋鈕 **F** 來調整進給速率。

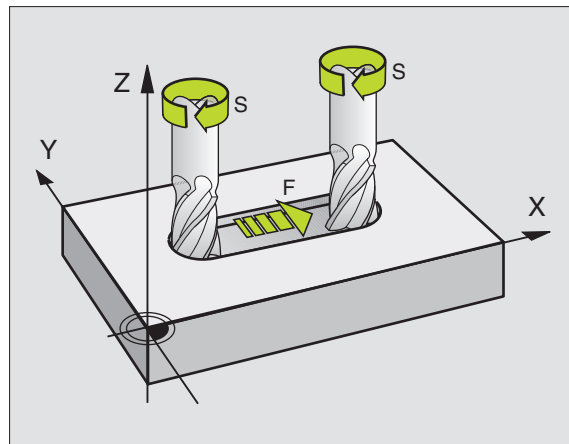

主軸轉速 S

主軸轉速 S 以每分鐘旋轉次數 (rpm) 為單位，輸入在 **TOOL CALL** 單節中。此外，您亦可定義切削速率 Vc，單位是 m/min。

程式設定的變更

在加工程式中，您可以在下列的情形下輸入主軸轉速，來改變 **TOOL CALL** 單節內的主軸轉速：

**TOOL
CALL**

- ▶ 要程式編輯一刀具呼叫，可直接按下 **TOOL CALL** 鍵。
- ▶ 以 **NO ENT** 鍵，來忽略 **刀具編號？** 這個對話問題。
- ▶ 以 **NO ENT** 鍵，來忽略 **加工主軸軸向 X/Y/Z？** 這個對話問題。
- ▶ 針對 **主軸轉速 S = ?**，這個對話問題，輸入新的主軸轉速，並以 **END** 鍵來確認，或經由 **VC** 軟鍵輸入切削速率來切換。

在程式執行時變更主軸轉速

您可以在執行程式期間，以主軸轉速調整旋轉鈕 S 來調整主軸轉速。

5.2 刀具資料

刀具補償的需求

您通常依據路徑輪廓在工件圖內的尺寸，來設定座標，如果要使 TNC 能計算刀具中心路徑 - 亦即刀具補正 - 您也要輸入所使用每一刀具的長度與半徑。

刀具資料可以用 **TOOL DEF** 直接輸入加工程式內，或個別輸入刀具表格內。您在刀具表格內，也能輸入特定刀具的追加資料。TNC 在執行加工程式時，會參考所有刀具輸入的資料。

刀具號碼與名稱

每一刀具是由 0 與 32767 之間的數字來辨識，如果您使用刀具表，您亦可為每個刀具輸入一刀具名稱。刀具名稱最多可有 16 個字元。

刀號 0 自動定義為 0 號刀，長度 $L=0$ ，半徑 $R=0$ 。在刀具表格中，刀具 T0 也應以 $L=0$ 與 $R=0$ 來定義。

刀長 L

有兩種方式可以決定刀長 L：

判斷刀長與 0 號刀 L0 長度之間的差距

正負符號的決定：

$L > L_0$: 刀具比 0 號刀長



$L < L_0$: 刀具比 0 號刀短

如果要決定長度：

- ▶ 請將 0 號刀具移動到刀具軸上的參考位置 (例如 工件表面, $Z=0$)。
- ▶ 將刀具軸內的原點設定為 0 (設定原點)。
- ▶ 插入所要的刀具。
- ▶ 將刀具移動到與 0 號刀具相同的參考位置。
- ▶ TNC 會顯示目前刀具與 0 號刀具之間的差距。
- ▶ 按下實際位置擷取鍵，在 TOOL DEF 單節內，或刀具表內輸入數值。

以刀具預設器來決定刀長 L

將決定的數值直接輸入 TOOL DEF 刀具定義單節內，或刀具表內，不需要進一步計算。

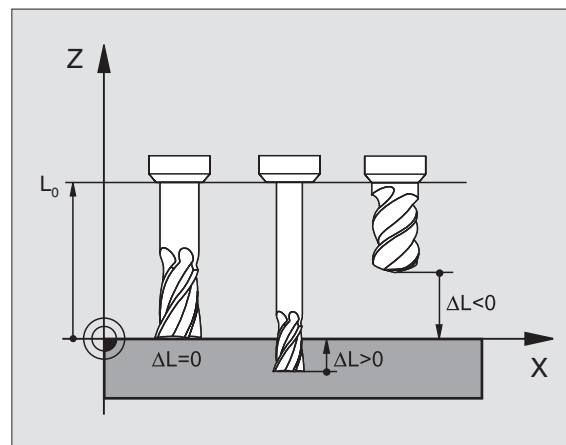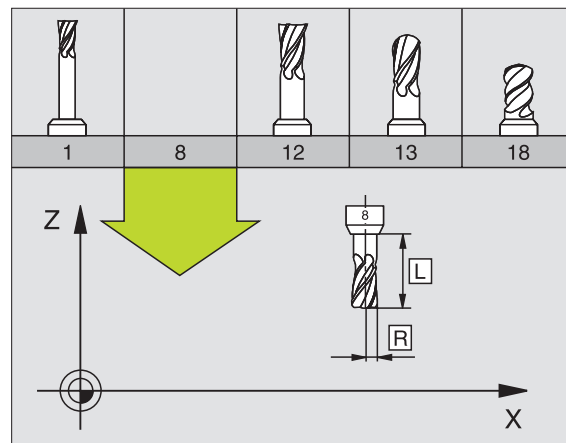

刀徑 R

您可以直接輸入刀徑 R。

刀長與刀徑的誤差值

誤差值為刀具之刀長與刀徑的補正值。

正的誤差值表示刀具尺寸大 (**DL, DR, DR2**>0)。如果您正在編寫可容許誤差的加工資料，請在加工程式的 **TOOL CALL** 單節內輸入較大數值。

負的誤差值表示刀具尺寸小 (**DL, DR, DR2**<0)。在刀具表格中輸入較小數值當作磨耗量。


誤差值通常以數值形態輸入。在 **TOOL CALL** 單節中，您也能將數值指定為 Q 參數。

輸入範圍：您可以輸入最大 ± 99.999 mm 的誤差值。



與刀具表之誤差值會影響到**刀具**之圖形化表示。**工件**之表示在模擬中將會維持相同。

與 **TOOL CALL** 單節的誤差值會在模擬期間改變**工件**所表示出的大小。所模擬的**刀具大小**維持相同。

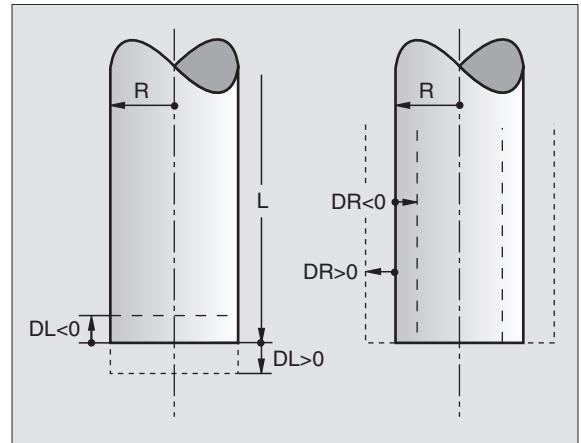

將刀具資料輸入程式內

特定刀具的號碼、長度、與半徑是在加工程式的 **TOOL DEF** 單節內定義。

► 如果要選擇刀具定義，請按下 **TOOL DEF** 鍵。



► **刀號**：每一刀具是由其刀號唯一地辨識。

► **刀長**：刀長的補償值

► **刀徑**：刀徑的補正值



在程式化對話中，您可藉由按下所想要的軸向軟鍵而將刀長與刀徑直接轉換成為輸入線。

範例

4 TOOL DEF 5 L+10 R+5

將刀具資料輸入表格內

您在刀具表格內最多可以定義及儲存 30000 把刀具，以及刀具資料。您在機器參數 7260 中，可以定義在設定新表格時，TNC 能儲存多少刀具，請參閱本章稍後的「編輯功能」。為了能為刀具指定不同的補償資料 (刀號索引) 號碼，MP7262 不能等於 0。

在下列狀況下，您必須使用刀具表格：

- 您希望使用索引的刀具，例如步進式鑽孔，使用一個以上的刀長補償值時 (Seite 193),
- 您的工具機具有自動換刀裝置時。
- 柈 z 要以 TT 130 接觸式探針來自動量測刀具時 (請參閱最新的「接觸式探針使用手冊」(Touch Probe Cycles User Manual)，當中的第 4 章)。
- 助您要使用循環 22 來為輪廓作粗銑面加工時助 (請參閱 粗銑 (循環 22) on page 428),
- 助您要使用循環 22 來為輪廓作粗銑面加工時助 (請參閱 矩形口袋銑削 (循環 251) on page 376),
- 您要使用自動切削資料計算功能來工作時。

刀具表格：標準的刀具資料

縮寫	輸入	對話
T	加工程式中呼叫的刀號 (例如 5，索引刀號： 5.2)	—
NAME	加工程式中呼叫的名稱 (不超過 12 字元，全部大寫，無空格)	刀具名稱？
L	刀長的補償值 L	刀長？
R	刀徑的補償值 R	刀徑 R？
R2	環面切削的刀徑 R2 (僅適用於 3-D 半徑補償，或球面或環面切削的加工操作的圖形顯示)	刀徑 R2？
DL	刀長 L 的誤差值	刀長過尺寸？
DR	刀徑 R 的誤差值	刀徑過尺寸？
DR2	刀徑 R2 的誤差值	刀徑過尺寸 R2？
LCUTS	循環 22 所用刀具的刀刃長	在刀具軸向上的刀刃長？
ANGLE	在循環 22 與 208 內往復切削時最大的刀具切入角度	最大縱向進刀角度？
TL	設定刀具鎖定 (TL: 對於 刀具 鎖定)	刀具被鎖定嗎？ Yes = ENT / No = NO ENT
RT	一更換刀具的號碼，如果有的話 (RT: 對於 更換 刀具；請亦參見 TIME2	更換刀具？
TIME1	以分鐘表示最長的刀具壽命，這項功能依據個別的工具機而有不同。您的機械手冊會提供關於 TIME1 的更多資訊。	最長的刀具壽命？



縮寫	輸入	對話
TIME2	刀具在 TOOL CALL : 期間以分鐘表示的最長壽命。如果目前的刀齡超過這個數值，TNC 就會在下一個 TOOL CALL 期間更換刀具 (請參閱 CUR.TIME)。	TOOL CALL 的最大刀具年齡？
CUR.TIME	以分鐘表示刀具已經使用的時間：TNC 自動地計算目前刀具壽命 (CUR.TIME)。其可對使用過的刀具輸入一開始值。	目前刀具壽命？
DOC	刀具的註解 (最多可有 16 個字元)	刀具說明？
PLC	要送到 PLC 的刀具的訊息	PLC 狀態？
PLC VAL	要送到 PLC 的刀具的數值	PLC 數值？
PTYP	在刀套表中用於評估的刀具種類	刀套表之刀具種類？
NMAX	限制此刀具的主軸速率。透過電位計可監視所程式編輯的數值 (錯誤訊息) 以及轉軸速率增加。功能關閉：卸擲 J	最高速率 [rpm]？
LIFTOFF	TNC 是否必須在一 NC 停止時在正刀具軸向上縮回刀具而避免在輪廓上留下停留標記的定義。如果定義為 Y，TNC 即縮回刀具而距離輪廓 0.1 mm，假使此功能在 NC 程式中以 M148 啟動時 (請參閱 在 NC 停止時自動地從輪廓縮回刀具：M148 on page 302)。	縮回刀具 Y/N？
P1 ...P3	機器相關的功能：轉換一數值到 PLC。請參閱機械手冊。	數值？
KINEMATIC	機器相關的功能：用於垂直銑削頭之運動學說明，其為 TNC 所加入到啟動的機器運動學。	額外的座標結構配置說明？
T-ANGLE	刀具的點角度。係由鑽孔循環 (循環 240) 所使用，藉以由直徑輸入計算鑽孔深度。	點角度 (種類 DRILL+CSINK)？
PITCH	刀具之螺紋間距 (目前仍然沒有功能)	螺紋間距 (僅有 TAP 種類)？
AFC	您已經在 AFC.TAB 表格之 NAME 欄位定義的可適化進給控制 (AFC) 之控制設定。利用 ASSIGN AFC CONTROL SETTING 軟鍵 (第三列軟鍵) 應用反饋控制策略。	反饋控制策略？

刀具表格：刀具自動量測所需要的刀具資料



有關用來管理刀具自動量測的循環之說明資料請參閱最新的「接觸式探針使用手冊」(Touch Probe Cycles User Manual)，當中的第 4 章。

縮寫	輸入	對話
CUT	刀刃的數量 (最多 20 刃)	刀刃數目 ?
LTOL	刀長 L 磨耗量測允許的誤差，如果超過輸入的數值，TNC 就會鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗誤差：長度 ?
RTOL	刀徑 R 磨耗量測允許的誤差，如果超過輸入的數值，TNC 就會鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗誤差：半徑 ?
DIRECT.	旋轉期間量測刀具之刀具的切削方向	磨耗 d 方向 M3 = -) ?
TT:R-OFFS	刀長量測：探針中心與刀具中心之間的刀具補正值。預設值：刀徑 R (NO ENT 表示 R)。	刀具補正：半徑 ?
TT:L-OFFS	刀徑量測：加到 MP6530 的刀具補正值；MP6530 是探針上表面到刀具下表面之間的距離。預設值：0	刀具補正：長度 ?
LBREAK	刀長 L 斷損量測允許的誤差，如果超過輸入的數值，TNC 就會鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	斷損誤差：長度 ?
RBREAK	刀徑 R 斷損量測允許的誤差，如果超過輸入的數值，TNC 就會鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	斷損誤差：半徑 ?

刀具表格：自動計算速度 / 進給速率時所需的刀具資料

縮寫	輸入	對話
TYPE	刀具類型：請按下 ASSIGN TYPE 軟鍵 (軟鍵第 3 列)：TNC 會疊上一個視窗，讓您選擇所要的刀具類型。功能目前僅指定到 DRILL 及 MILL 刀具種類。	刀具型式：
TMAT	刀具材料：請按下 ASSIGN MATERIAL 軟鍵 (軟鍵第 3 列)：TNC 會疊上視窗，讓您選擇切削材料的類型。	刀具材料：
CDT	切削資料表：請按下 SELECT CDT 軟鍵 (軟鍵第 3 列)：TNC 會疊上一個視窗，讓您選擇切削資料表。	切削資料表的名稱？

刀具表格：3-D 接觸式觸發探針的刀具資料 (僅用於 bit 1 在 MP7411 = 1 當設定，請參閱「接觸式探針使用手冊」)。

縮寫	輸入	對話
CAL-OF1	在校刀期間，如果校準功能表內顯示刀號，TNC 就會在這個欄位內儲存 3-D 探針參考軸的中心偏移誤差。	參考軸向上的中心未對準？
CAL-OF2	在校刀期間，如果校準功能表內顯示刀號，TNC 就會在這個欄位內儲存 3-D 探針次要軸的中心偏移誤差。	次要軸向上的中心未對準？
CAL-ANG	在校刀期間，如果校準功能表內顯示刀號，TNC 就會在這個欄位內儲存 3-D 探針接受校準時的主軸角度。	校準之主軸角度？



編輯刀具表格

在執行加工程式期間，使用的刀具表格指定為 TOOL.T。您只能在機械操作模式之一種當中進行編輯 TOOL.T。用於存檔或測試運作的其他刀具表格，則具有不同的檔名，而副檔名都是 ".T"。

如果要開啓刀具表格 TOOL.T：

- ▶ 選擇任何機械操作模式。
 - ▶ 如果要選擇刀具表格，請按下 TOOL TABLE 軟鍵。
 - ▶ 將 EDIT 軟鍵設定為 ON。


如果要開啓任何其他刀具表格：

- ▶ 選擇「程式與編輯」的操作模式。
 - ▶ 呼叫檔案管理員
 - ▶ 如果要選擇檔案類型，請按下 SELECT TYPE 軟鍵。
 - ▶ 如果要顯示類型 .T 的檔案，請按下 SHOW .T 軟鍵。
 - ▶ 選擇檔案或輸入新的檔案名稱。以 ENT 鍵或 SELECT 軟鍵來結束輸入。

您已經開啓刀具表格時，可以使用方向鍵或軟鍵，將游標移動到表格內的所要位置，來編輯刀具資料。您可以覆寫所儲存的數值，或在任何位置輸入新的數值，下列表格說明可以使用的編輯功能。

助助如果 TNC 無法以一個螢幕頁面來顯示刀具表格內的所有位置，表格上端的反白區會顯示 ">>" 或 "<<"。

刀具表格的編輯功能	軟鍵
選擇表格的開頭	
選擇表格的結尾	
選擇表格內的上一頁	
選擇表格內的下一頁	
搜尋表格中的刀具名稱	
在欄位內顯示刀具資訊；或以一個螢幕頁面來顯示一項刀具的所有資訊	
移動到行的開頭	

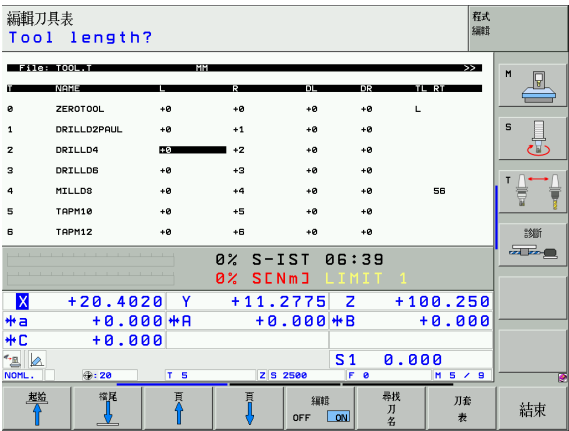

刀具表格的編輯功能	軟鍵
移動到行的結尾	
複製反白的欄位	
插入複製的欄位	
增加輸入行之數目 (刀具) 到表格的後面	
在啓動行之後插入一行，索引刀號。只有當允許儲存一刀具的不同補償資料時 (機械參數 MP 7262 不等於 0)，這項功能才有作用。TNC 在最後一個可用的索引後面，插入一複製刀具資料，並將索引加 1。應用：例如：以一個以上的刀長補償值來執行分段式鑽孔。	
刪除目前的行 (刀具)	
顯示 / 不顯示刀套號碼	
顯示所有刀具 / 只有刀套表內存放的刀具	

離開刀具表格

► 呼叫檔案管理者，並選擇一不同種類的檔案，例如一加工程式。

刀具表格的其他注意事項

機械參數 MP 7266.x 定義了哪些資料可以輸入刀具表格，以及資料以哪一種順序來顯示。



您可以用另一檔案的內容來覆蓋刀具表格內的個別欄位或行，先決條件是：

- 目標檔案必須存在。
- 要複製的檔案必須僅含您要取代的欄 (或行)。

昫如果要複製個別的欄或行，請按下 **REPLACE FIELDS** 軟鍵昫 (請參閱 複製單一檔案 on page 118)。



使用一外部 PC 來覆寫個別的刀具資料

助海德汗資料轉換軟體 TNCremoNT 提供了一種特別方便的方式來使用一外部 PC 覆寫刀具資料助 (請參閱 資料傳輸軟體 on page 669) 。此可應用到當您在一外部刀具預先設定器上測量刀具資料，然後想要轉換資料到 TNC 時。依據此程序：

- ▶ 複製刀具表 TOOL.T 到 TNC，例如到 TST.T
- ▶ 開始 PC 上的資料轉換軟體 TNCremoNT
- ▶ 建立與 TNC 的一連接
- ▶ 轉換複製的刀具表 TST.T 到 PC
- ▶ 使用任何的文字編輯器來降低 TST.T 成為要改變的線及行 (請參考圖面) 。請確定標頭並未改變，且資料永遠存在於欄位中。刀具號碼 (欄位 T) 不需要是連續。
- ▶ 在 TNCremoNT 中，選擇功能表項目 <Extras> 及 <TNCcmd>: 此即開始 TNCcmd。
- ▶ 爲了轉換 TST.T 到 TNC，輸入以下的命令，並以返回鍵確認 (參考圖面) :
put tst.t tool.t /m



在轉換期間，僅有在次檔案 (如 TST.T) 中所定義的刀具資料被覆寫。表格 TOOL.T 之所有其它刀具資料維持不變。

助使用 TNC 檔案管理者進行複製刀具表的程序在檔案管理的段落中做說明助 (請參閱 複製表格 on page 119) 。

BEGIN TST .T MM			
T	NAME	L	R
1		+12.5	+9
3		+23.15	+3.5
[END]			

```

iTNC530 - TNCcmd
TNCcmd - WIN32 Command Line Client for HEIDENHAIN Controls - Version: 3.06
Connecting with iTNC530 (160.1.180.23)...
Connection established with iTNC530, NC Software 340422 001
TNC:\> put tst.t tool.t /m
  
```

換刀裝置使用的刀套表格



工具機製造商會改造刀套表的功能範圍可符合您的機器之需求。工具機手冊會提供進一步的資訊。


如果是自動換刀，您需要 TOOL_P.TCH 這個刀套表。TNC 能管理採用任何檔案名稱的多個刀套表，如果要啟動特定的刀套表來執行程式，您必須在程式執行操作模式 (狀態 M) 的檔案管理中加以選擇。爲了能管理刀套表內的不同刀庫 (索引刀套號碼)，機械參數 7261.0 至 7261.3 不能等於 0。

TNC 最多可控制刀套表中的 **9999** 刀庫。

在程式執行操作模式內編輯口袋表



- ▶ 如果要選擇刀具表，請按下 TOOL TABLE 軟鍵。
- ▶ 如果要選擇刀套表，請按下 POCKET TABLE 軟鍵。
- ▶ 將 EDIT 軟鍵設定爲 ON。在您的機器上此功能可能不需要，或甚至不可能。請參閱機械手冊。

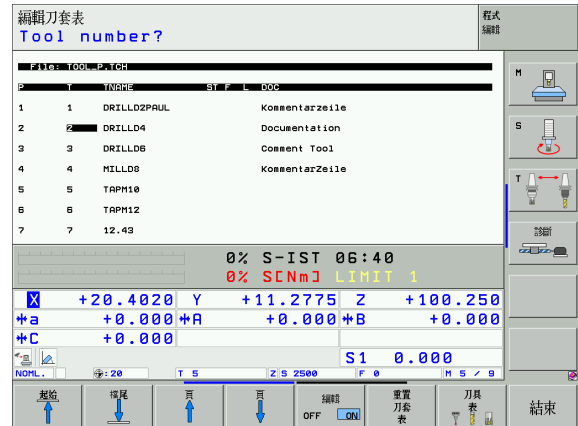

在程式與編輯操作模式內選擇刀套表格編輯操作模式



- ▶ 呼叫檔案管理員
- ▶ 如果要選擇檔案類型，請按下 **SELECT TYPE** 軟鍵。
- ▶ 如果要顯示 **.TCH** 類型的檔案，請按下 **TCH FILES** 軟鍵（軟鍵第二列）。
- ▶ 選擇檔案或輸入新的檔案名稱。以 **ENT** 鍵或 **SELECT** 軟鍵來結束輸入。

縮寫	輸入	對話
P	刀庫中刀具之刀套號碼	—
T	刀號	刀具號碼？
ST	在刀庫中需要數個刀套之大刀徑的特殊刀具，如果您的特殊刀具佔用刀套之前或之後的刀套，這些額外的刀套必須在欄位 L （狀態 L ）中鎖住。	特殊刀具？
F	固定刀號，刀具一定還到工具機內的相同刀套。	固定的刀套？ Yes = ENT / No = NO ENT
L	刀套鎖住（請參閱 ST 欄位）	刀套鎖住 Yes = ENT / No = NO ENT
PLC	要送到 PLC 的刀套的資訊	PLC 狀態？
TNAME	從 TOOL.T 顯示的刀名	—
DOC	從 TOOL.T 顯示刀具的註解	—
PTYP	刀具種類。功能由工具機製造商來定義。工具機文件提供進一步資訊。	刀套表之刀具種類？
P1 ... P5	功能由工具機製造商來定義。工具機文件提供進一步資訊。	數值？
RSV	箱型刀庫的刀套保留	刀套保留： Yes = ENT / No = NOENT
LOCKED_ABOVE	箱型刀庫：鎖定其上的刀套	鎖定其上的刀套？
LOCKED_BELOW	箱型刀庫：鎖定其下的刀套	鎖定其下的刀套？
LOCKED_LEFT	箱型刀庫：鎖定左方的刀套	鎖定左方的刀套？
LOCKED_RIGHT	箱型刀庫：鎖定右方的刀套	鎖定右方的刀套？



刀套表的編輯功能	軟鍵
選擇表格的開頭	
選擇表格的結尾	
選擇表格內的上一頁	
選擇表格內的下一頁	
重設刀套表	
重設刀號欄位 T	
跳到下一行的開始	
重設行到原始狀態。僅應用到以下的行 RSV , LOCKED_ABOVE , LOCKED_BELOW , LOCKED_LEFT 及 LOCKED_RIGHT	



呼叫刀具資料

加工程式內的 TOOL CALL 單節是以下列資料來定義：

► 以 TOOL CALL 鍵來選擇刀具呼叫功能。



- **刀號**：輸入刀號或刀名。在 **TOOL DEF** 單節內或刀具表格內必須已經定義刀具，TNC 自動地放置刀具名稱在引號中。刀名永遠是指使用中刀具表格 **TOOL.T** 內的項目。如果您希望呼叫刀具的其他補償值，請在小數點後面輸入您在刀具表內定義的索引。
- **操縱主軸的伺服軸 X/Y/Z**：輸入刀具軸。
- **主軸轉速 S** 直接輸入主軸轉速；如果您有使用切削資料表格來加工，可讓 TNC 計算主軸轉速。按下 **S CALCULATE AUTOMAT.** 軟鍵，TNC 將主軸轉速限制在 MP 3515 內設定的最大數值。反而，可定義切削速率 VC m/min。按下 **VC** 軟鍵。
- **進給速率 F**：直接輸入進給速率或如果您有使用切削資料表，可讓 TNC 計算進給速率。按下 **F CALCULATE AUTOMAT.** 軟鍵，TNC 將進給速率限制在最慢軸的最大進給速率（設定於 MP 1010 內）。進給速率 F 將會有效，直到您在定位單節或 **TOOL CALL** 單節內設定新的進給速率為止。
- **刀長的過尺寸 DL**：輸入刀長的誤差值。
- **刀徑的過尺寸 DR**：輸入刀徑的誤差值。
- **刀徑的過尺寸 DR 2**：輸入刀徑 2 的誤差值。

範例：刀具呼叫

呼叫在刀具軸 Z，刀號 5，主軸轉速 2500 rpm，進給速率 350 mm/min。刀長有 0.2 mm 過尺寸，刀徑 2 有 0.05 mm 過尺寸，刀徑有 1 mm 的不足尺寸。

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0.2 DR-1 DR2+0.05
```

在 **L** 與 **R** 字元之前的 **D** 表明誤差值。

以刀具表預選刀具

如果您使用刀具表，請使用 **TOOL DEF** 來預選下一個刀具，只要輸入刀號或相對應的 **Q** 參數，或在引號內輸入刀名。

換刀



換刀功能依據個別的工具機而有不同。工具機手冊會提供進一步的資訊。

換刀位置

換刀位置必須可以到達，而不會發生碰撞。您可以使用 M 功能 **M91** 與 **M92**，輸入換刀位置（參考機械的座標，不是參考工件原點）。如果 **TOOL CALL 0** 在第一次刀具呼叫之前設定，TNC 會將刀具軸內的刀具主軸移動到與刀長無關的位置。

手動換刀

如果要手動換刀，請停止主軸旋轉，將刀具移動到換刀位置：

- ▶ 在程式控制下，移動到換刀位置。
- ▶ 昫中斷程式的執行（昫請參閱 中斷加工，page 631）。
- ▶ 換刀。
- ▶ 昫恢復程式的執行（昫請參閱 中斷後繼續程式執行，page 634）。

自動換刀

如果您的工具機具有自動換刀功能，程式的執行就不會中斷。TNC 到達 **TOOL CALL** 時，就會以刀庫內的另一刀具來取代插入的刀具。

刀具壽命終止時會自動換刀：M101



M101 這項功能會依據個別的工具機而不同。工具機手冊會提供進一步的資訊。

具有啟動半徑校正之自動換刀在當於您的機器上使用 **NC** 程式來換刀時即不會進行。工具機手冊會提供進一步的資訊。

如果刀具壽命 **TIME1** 在程式執行期間到達，**TNC** 會自動換刀。如果要使用這個 **M** 功能，請在程式開始時啟動 **M101**。 **M101** 被 **M102** 來重設。

您可在刀具表的 **RT** 欄位中輸入更換刀具之號碼。如果並未輸入刀號，**TNC** 即插入與短暫啓用之刀具相同名稱之刀具。**TNC** 由刀具表格之起頭處開始搜尋，並插入最先找到的刀具。

刀具係自動更換

- 於刀具壽命到期之後的下一 **NC** 單節之後，或是
- 在刀具壽命到期之後最遲一分鐘內(計算係對於 **100%** 的電位計設定)



如果刀具壽命在一啟動的 **M120**(往前看) 期間結束，**TNC** 即等待要更換刀具，直到您使用一 **R0** 單節取消了半徑補償的單節之後。

即使正在執行一固定的循環，**TNC** 仍自動地更換刀具。

只要正在執行一換刀程式，**TNC** 即不會自動地換刀。

含半徑補償 **R0**、**RR**、**RL** 的標準 **NC** 單節的先決條件

所更換刀具的半徑必須與原來的刀具相同，如果刀徑不同，**TNC** 會顯示錯誤訊息，而且不會換刀。

具有表面正交垂直向量與 **3-D** 補正的 **NC** 單節的先決條件

勛助請參閱 三維的刀具補正 (軟體選項 2), page 205 新刀具的半徑可與原來的刀徑不同。**CAD** 系統傳送的程式單節並沒有包括刀徑。您可以在刀具表或 **TOOL CALL** 單節內輸入誤差值 (**DR**)。

如果 **DR** 是正值，**TNC** 會顯示錯誤訊息，而且不會換刀。您可以使用 **M** 功能 **M107** 來隱藏這個訊息，並以 **M108** 來重新啟動。

5.3 刀具補償

簡介

TNC 以刀長的補償值來調整刀具軸的主軸路徑。以工作平面，來補正刀徑。

如果您在 TNC 上直接編寫加工程式，刀徑補償只在工作平面上有效。TNC 最多可計算 5 個軸的補償值，其中包括旋轉軸。



如果您 CAD 系統產生的加工程式包含表面正變向量，那麼 TNC 能執行三度空間的刀具補償 (助請參閱 三維的刀具補正 (軟體選項 2), page 205) 。

刀長補償

一旦呼叫刀具，而且刀軸移動時，刀長補償功能就會自動生效。如果要取消刀長補償，請呼叫刀長 $L=0$ 的刀具。




如果您以 **TOOL CALL 0** 來取消正的刀長補償值，刀具與工件之間的距離會縮短。

在執行 **TOOL CALL** 之後，刀具軸內的刀具路徑 (當輸入加工程式後)，是以前一刀具長度與新刀具長度的差距來調整。

在刀長補償方面，TNC 會從 **TOOL CALL** 單節與刀具表來計算誤差值：

補償值 = $L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB}}$ ；其中

- L:** 是從 **TOOL DEF** 單節或刀具表格獲得的刀長 **L**。
- $DL_{\text{TOOL CALL}}$** 是 **TOOL CALL** 單節內的刀長過尺寸 **DL** (不列入位置顯示的計算中)。
- DL_{TAB}** 是刀具表格內刀長的過尺寸 **DL**。

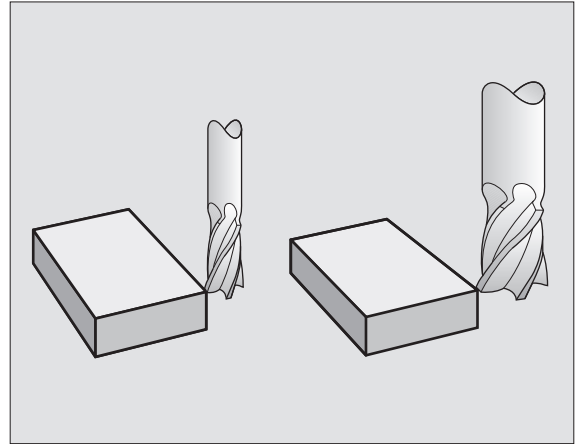

刀徑補償

用來設定刀具移動的 NC 單節包括：

- 使用於刀徑補償的 **RL** 或 **RR**。
- 進痕 **b** 移動時的刀徑補償：**R+** 或 **R-**。
- 如果沒有刀徑補償：**R0**。

一經呼叫刀具，刀徑補償變成有效，而且刀具以 **RL** 或 **RR** 在工作面以直線單節移動時。



在下列狀況下，TNC 會自動取消刀徑補正：

- 編寫具有 **R0** 的直線移動單節程式。
- 以 **DEP** 功能來離開輪廓。
- 程式中有 **PGM CALL** 時。
- 以 **PGM MGT** 來選擇新程式時。

在刀徑補正方面，TNC 會從 **TOOL CALL** 單節與刀具表來計算誤差值：

補正值 = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB}}$ ；其中

R 是從 **TOOL DEF** 單節或刀具表格獲得的刀徑 **R**。



DR_{TOOL CALL} 是 **TOOL CALL** 單節內的刀徑過尺寸 **DR** (不列入位置顯示的考慮)。

DR_{TAB} 是刀具表格內刀徑的過尺寸 **DR**。

沒有刀徑補正的輪廓處理：R0

刀具中心沿著程式編輯的路徑在工作平面上移動，或是移動到所程式編輯的座標。

應用：鑽孔和搪孔，預先定位。

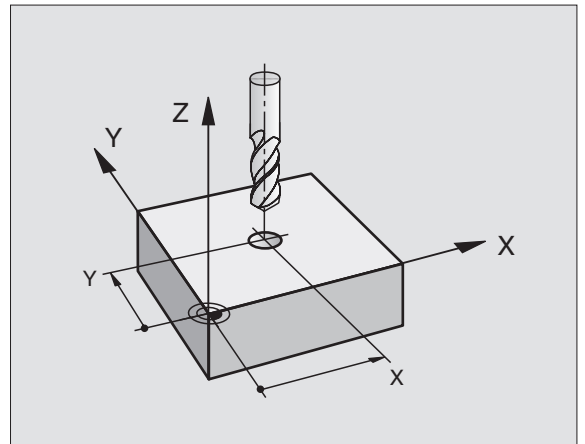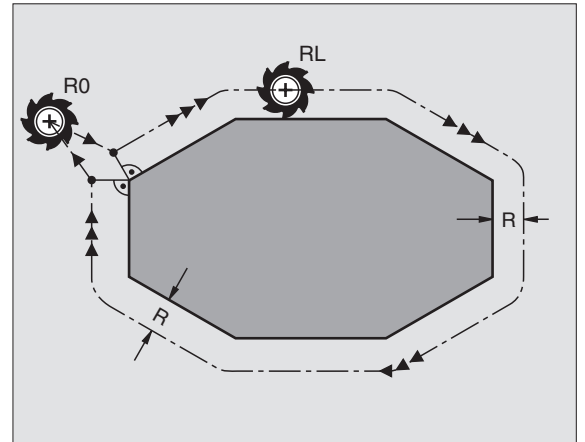

具有刀徑補正的刀具移動：RR 與 RL

RR 將刀具移動到程式設定的輪廓右邊

RL 將刀具移動到程式設定的輪廓左邊

刀具中心以相等於刀徑的距離，沿著輪廓移動。呦呦所謂「左」「右」是依據刀具沿著工件輪廓的移動方向，請參閱右圖。





介於兩個具有不同刀徑補正的程式單節之間 (**RR** 與 **RL**)，您在工作平面必須至少設定一個沒有刀徑補正的移動單節 (亦即具有 **R0**)。

刀徑補正必須等到第一執行程式單節結束之後，才會生效。

您也能啓用工作平面上第二軸的刀徑補正功能，在下列每一單節中也要設定第二軸，否則 **TNC** 將再次在主要軸執行刀徑補正功能。

無論是以 **RR/RL** 來啓用刀徑補正，或以 **R0** 來取消刀徑補正時，**TNC** 都會將刀具垂直於程式設定的開始或結束位置。刀具與第一個或最後一個輪廓點之間必須保持足夠距離，以免損壞工件輪廓。

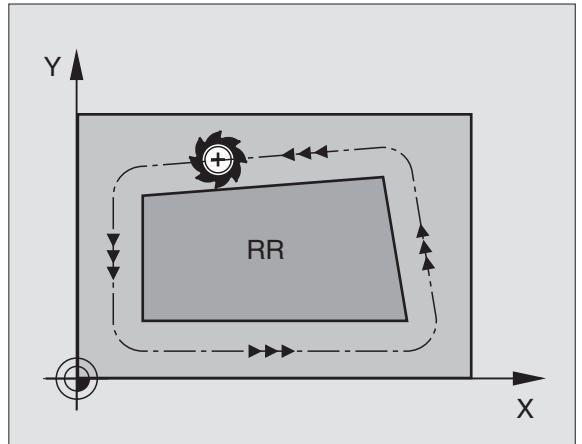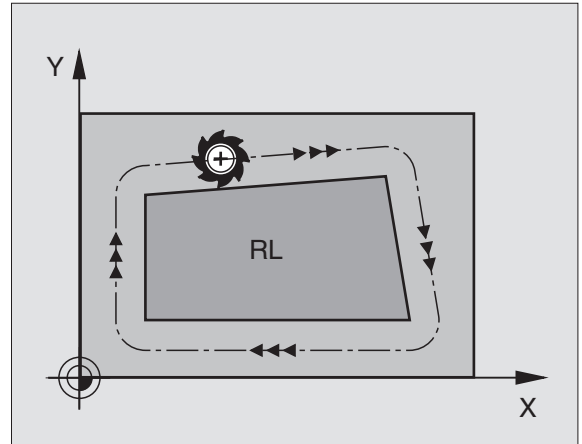

輸入刀徑補正

編寫任何需要的路徑功能程式，輸入目標點的座標，並以 **ENT** 來確認輸入完成。

半徑補正：RL/RR/ 無補正？

RL

如果要選擇刀具移動在輪廓的左邊，請按下 **RL** 軟鍵；或

RR

如果要選擇刀具移動在輪廓的右邊，請按下 **RR** 軟鍵；或

ENT

如果要選擇刀具沒有刀徑補正來移動，或要取消刀徑補正功能，請按下 **ENT** 鍵。

END



如果要終止單節的執行，請按下 **END** 鍵。

刀徑補正：轉角加工

■ 外角

如果您使用刀徑補正功能時，TNC 會將刀具依弧形轉換或曲線（可透過 MP7680 來選擇），沿著外角移動，必要時 TNC 會降低外轉角的進給速率，以便減少機械應力，例如在大幅度改變行進方向時。

■ 內角



在刀徑補正下，TNC 會計算刀具中心路徑與內角的交點，接著從這個點開始下一個輪廓元素，如此能避免損壞工件，因此可用的刀徑受限於程式設定的輪廓的幾何外形。



為避免刀具損壞輪廓，請小心不要將加工起始點或終點位置，設定在輪廓的轉角上。

沒有刀徑補正的轉角加工

如果您要設定沒有刀徑補正的刀具移動，可以使用 M 功能 **M90**，來改變工件轉角上的刀具路徑與進給速率。勸請參閱 轉角平滑化：M90, page 289.

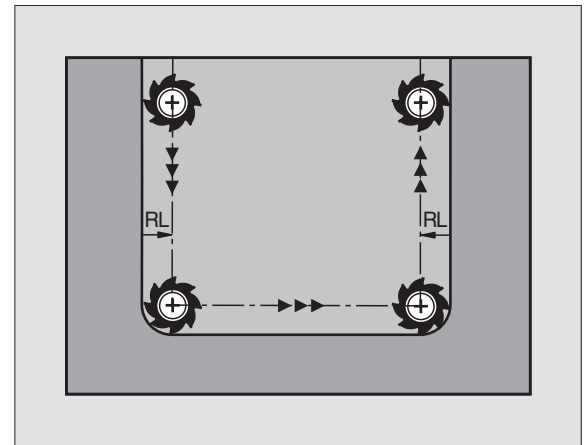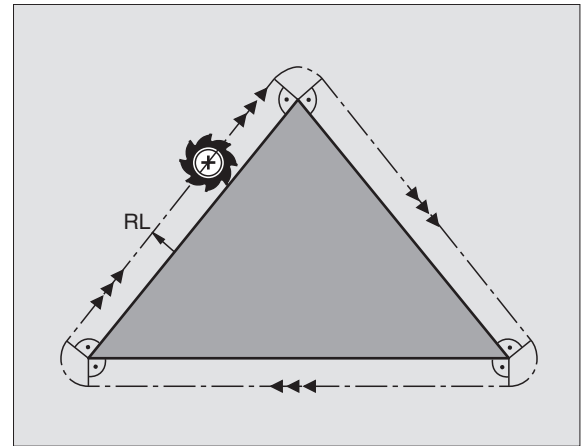

5.4 三維的刀具補正 (軟體選項 2)

簡介



TNC 能為直線單節進行三維刀具補正 (3-D 補正)，這些單節除了直線終點的 X、Y、與 Z 座標，還必須包括表面正變向量的 NX、NY 與 NZ (請參閱右上圖，還有本頁進一步的說明)。

如果您要進行刀具定向或三維刀徑補正，這些單節還需要具有 TX、TY、與 TZ 的正變向量，來決定刀具定向 (請參閱中央右邊的圖)。

必須藉由 CAD 系統來計算直線終點、表面正變向量及刀具定向的構成。

可能的應用

- 使用的刀具尺寸與 CAD 系統計算出來的尺寸不相符 (沒有刀具定向定義的 3-D 補正)。
- 表面銑削：銑床幾何在表面正變向量方向的補正 (有無刀具定向定義的 3-D 補正)，切削通常使用刀具的末端表面。
- 圓周銑削：垂直於移動方向與刀具方向的銑削半徑的補正 (有刀具定向定義的 3-D 半徑補正)，切削通常使用刀具的側面。

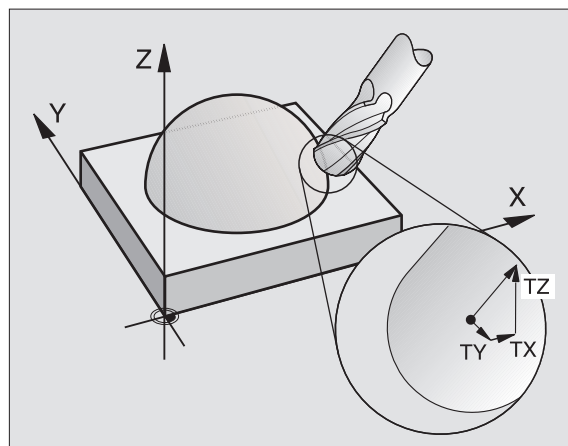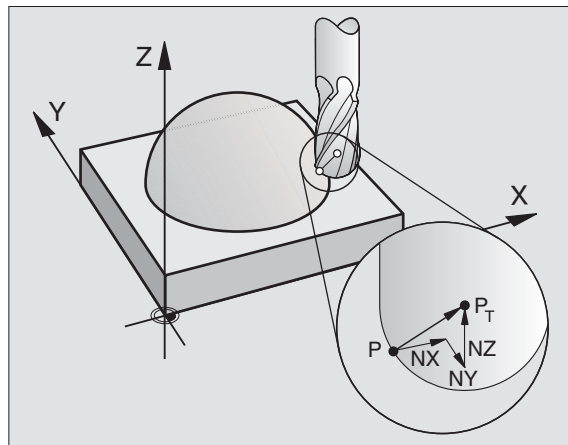

正變 (垂直) 向量的定義

正變向量是含有數值 1 與方向的數學量，TNC 的 LN 單節要求最多 2 個正變向量，一個用來決定表面正變向量的方向，另一個 (選擇性) 用來決定刀具定向的方向。表面正變向量的方向是由 NX 、 NY 、與 NZ 來決定。在端點銑削與半徑銑削方面，夾 α 個方向從要加工的工件表面垂直於刀具原點 P_T ，包含經由 P_T 或 P_T 的環面切削刀具 (請參閱右上圖)。刀具定向的方向是由 TX 、 TY 、與 TZ 來決定。



X 、 Y 、 Z 的位置座標，表面正變向量的 NX 、 NY 與 NZ ，還有 TX 、 TY 、 TZ ，在 NC 單節內必須是相同順序。

在 LN 單節內輸入所有座標是與所有表面正變向量，即使這些數值與前一個單節相同。

TX 、 TY 及 TZ 必須皆使用數值來定義。您不能夠使用 Q 參數。



請永遠要計算及輸出正變向量到七位小數，藉以避免在加工期間進給速率的下項。

具有表面正變向量的 3-D 補正只對主要軸 X 、 Y 、與 Z 的座標有效。

如果您插入過尺寸的刀具 (正的誤差值)，TNC 會顯示錯誤訊息。助您可使用 M 功能 **M107** 關閉錯誤訊息。(助請參閱 具有表面正交垂直向量與 3-D 補正的 NC 單節的先決條件, page 200)。

如果輸入的過尺寸刀具會損壞輪廓，TNC 並不會顯示錯誤訊息。

參數 MP 7680 定義了 CAD 系統是否從球心 P_T ，或從最頂端的球心 P_{SP} 來計算刀長補正值 (請參閱右圖)。

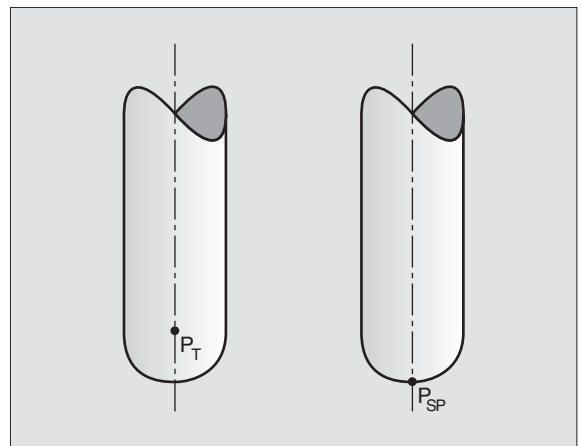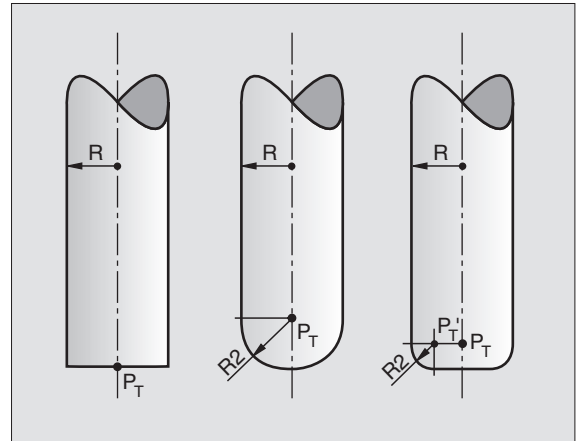

可用的刀具型式

您可以透過刀徑 **R** 與 **R2** 來描述刀具表格內可用的刀具型式 (請參閱圖)：

- 刀徑 **R**: 從刀具中心到刀具圓周邊的距離。
- 刀徑 2 **R2**: 刀具尖端與刀具圓周邊的曲率半徑。

R 對 **R2** 的比例決定了刀具的外型：

- **R2 = 0**: 端銑刀
- **R2 = R**: 球形刀刀具
- $0 < R2 < R$: 環形刀刀具


這些資料也定義了刀具原點 P_T 的座標。

使用其他刀具：誤差值

如果您要使用與原來設定尺寸不同的刀具，那麼您就能在刀具表格或 **TOOL CALL** 內輸入刀長與刀徑的差距來作為誤差值：

- 正的誤差值 **DL**, **DR**, **DR2**: 刀具大於原來的刀具 (過尺寸)。
- 負的誤差值 **DL**, **DR**, **DR2**: 刀具小於原來的刀具 (不足尺寸)。

接著 **TNC** 會合計刀具表格與刀具呼叫的誤差值，來補正刀具的位置。

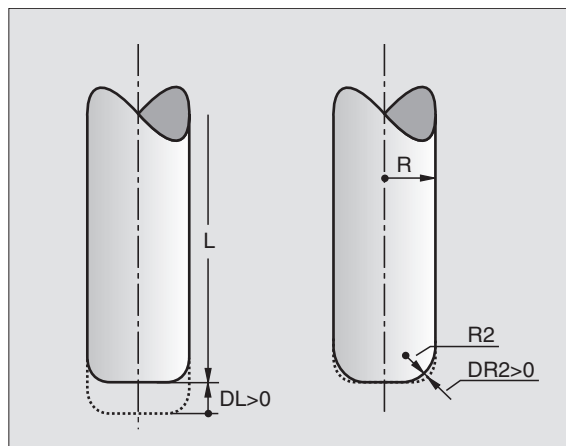

沒有刀具定向的 3-D 補正

TNC 會在表面正變向量的刀具方向，移動誤差值的總量 (刀具表格與 TOOL CALL) 。

範例：具有表面正變向量的單節格式

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165  
  NX+0.2637581 NY+0.0078922 NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN: 3-D 補正的直線
X, Y, Z: 直線終點的補正座標
NX, NY, NZ: 表面正變向量的構成
F: 進給速率
M: M 功能

在「程式與編輯」操作模式中，可以輸入與變更進給速率 F 以及 M 功能。

直線終點座標，以及表面正變向量的構成是經由 CAD 系統來定義。

表面銑削：有 / 無刀具定向的 3-D 補正

TNC 會在表面正變向量的刀具方向，移動誤差值的總量 (刀具表格與 **TOOL CALL**) 。

如果您啟用 **M128** (請參閱 以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM) : M128 (軟體選項 2), page 308)，而且 LN 單節內沒有設定刀具定向，TNC 會保持刀具垂直於工件輪廓。

如果 LN 單節內有定義刀具定向，那麼 TNC 會自動為旋轉軸設定位置，使刀具能到達定義的方向。



此功能僅在您能夠定義傾斜軸向組態的空間角度的機器上有可能進行。請參閱機械手冊。

TNC 無法自動為所有機械上的旋轉軸設定位置，請參閱機械手冊。



碰撞的危險！

銑雕 b 的旋轉軸移動行程是有限的，有時候自動定位會要求旋轉 180°。在此狀況下，請確認刀頭不會碰撞到工件或夾具。

範例：沒有刀具定向，但具有表面正變向量的單節格式

```
LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 -
  NX+0.2637581 NY+0.0078922 NZ0.8764339 F1000 M128
```

範例：具有刀具定向與表面正變向量的單節格式

```
LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165  
NX+0.2637581 NY+0.0078922 NZ0.8764339 -  
TX+0.0078922 TY0.8764339 TZ+0.2590319 F1000 M128
```

LN: 3-D 補正的直線
X, Y, Z: 直線終點的補正座標
NX, NY, NZ: 表面正變向量的構成
TX, TY, TZ: 工件定向正變向量的構成
F: 進給速率
M: M 功能

在「程式與編輯」操作模式中，可以輸入與變更進給速率 **F** 與 **M** 功能。

CAD 系統必須決定直線終點座標，以及表面正變向量的構成。

外圍銑削：具有工件定向的 3-D 刀徑補正


TNC 會使刀具移動方向垂直，且刀具方向的垂直度，由偏移誤差值的總量 **DR** (刀具表格加 **TOOL CALL**) 決定。由刀徑補正 **RL/RR** 來決定補正的方向 (請參閱右上圖，移動方向是 **Y+**)。為使 TNC 能到達設定的刀具定向，您必須啓用功能 **M128** 助 (請參閱 以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM) : M128 (軟體選項 2) on page 308)。TNC 會自動定位旋轉軸，以便刀具可依啓動的補償值來定位。



此功能僅在您能夠定義傾斜軸向組態的空間角度的機器上有可能進行。請參閱機械手冊。

TNC 無法自動為所有機械上的旋轉軸設定位置，請參閱機械手冊。

請注意 TNC 由所定義的**誤差值**進行補正運動。在刀具表中定義的刀徑 **R** 對於補正沒有效果。

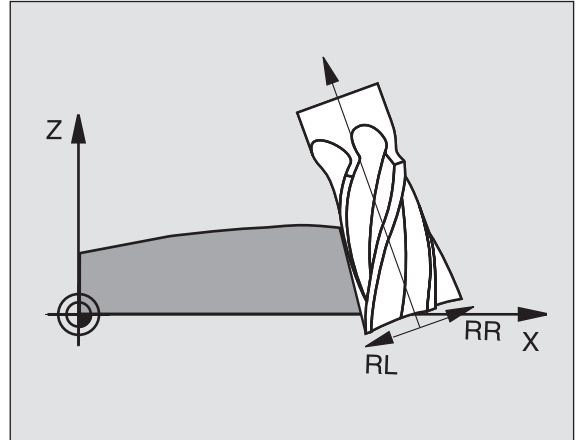

碰撞的危險！

銼雕 **b** 的旋轉軸移動行程是有限的，有時候自動定位會要求旋轉 180° 。在此狀況下，請確認刀頭不會碰撞到工件或夾具。

有兩種方式可以定義刀具定向：

- 在 LN 單節內使用 TX、TY 與 TZ 構成。
- 在 L 單節內指出旋轉軸的座標。

範例：具有刀具定向的單節格式

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165
  TX+0.0078922 TY0.8764339 TZ+0.2590319 F1000 M128
```

LN: 3-D 補正的直線
X, Y, Z: 直線終點的補正座標
TX, TY, TZ: 工件定向正變向量的構成
F: 進給速率
M: M 功能

範例：具有旋轉軸的單節格式

```
1 L X+31.737 Y+21.954 Z+33.165
  RL B+12.357 C+5.896 F1000 M128
```

L: 直線
X, Y, Z: 直線終點的補正座標
L: 直線
B, C: 刀具定向中旋轉軸的座標
RL: 刀徑補正
M: M 功能

5.5 使用切削資料表加工

備註



切削資料表的使用，TNC 必須由工具機製造商設定準備。

您的工具機未必具有此處所述的一些功能或附加功能。請參閱機械手冊。


應用：

在包含多種工件與切削材質之組合的切削資料表中，TNC 可使用切削速率 V_C 及刀刀速率 f_z 來計算主軸轉速 S 及進給速率 F 。僅在當在程式中定義了工件材質與在刀具表中定義了多種特定刀具特徵時才有可能進行以上計算。



在您讓 TNC 自動計算切削資料之前，首先必須在程式模擬模式（狀態 S）內啟動 TNC 用來取得刀具特定資料的刀具表格。

切削資料表的編輯功能	軟鍵
插入行	插入行
刪除行	刪除行
跳到下一行的開始	下一行
將表格排序	排序 單節 號碼
複製反白的欄位（第二列軟鍵）	複製 欄位
插入複製的欄位（第二列軟鍵）	貼上 欄位
編輯表的格式（第二列軟鍵）	編輯 格式

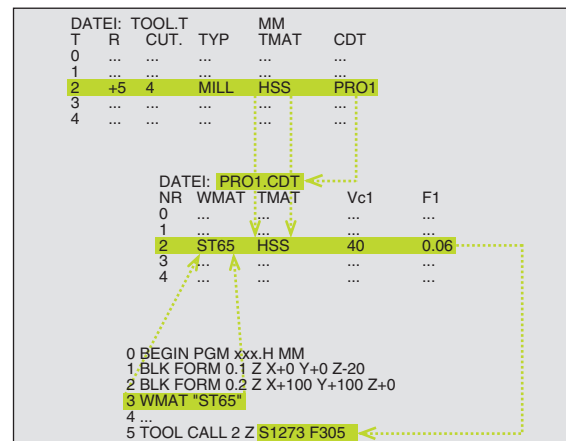

工件材料表格

工件材料是在表格 WMAT.TAB 中定義 (請參閱右上圖)。WMAT.TAB 儲存在 TNC:\ 目錄內，可容納無限種類的材料。材料類型的名稱最多可有 32 個字元 (包括空格)。若您在程式中定義工件材料時，TNC 會顯示 NAME 欄位的內容 (請參閱下列說明)。



如果您改變標準的工件材料表格，那麼該檔案必須複製到新的目錄內，否則以海德漢標準資料來更新軟體時，您的變更會遭覆寫。助請以程式碼文字 WMAT=(在 TNC.SYS 檔案內定義路徑 (助請參閱 結構配置檔 TNC.SYS, page 219)。

為避免遺失資料，請定期儲存 WMAT.TAB 檔。

在 NC 程式內定義工件材料

在 NC 程式內，使用 WMAT 軟鍵，從 WMAT.TAB 表格中選擇工件材料：



- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列



- ▶ 設定工件材料：在程式與編輯操作模式中，按下 WMAT 軟鍵。



- ▶ 出現 WMAT.TAB 小視窗：按下 SELECTION WINDOW 軟鍵，接著 TNC 會在第二個視窗中顯示 WMAT.TAB 表所儲存材料的清單。
- ▶ 選擇您的工件材料，使用方向鍵將反白游標移動到您要選擇的材料上，並以 ENT 鍵來確認，TNC 會將選擇的材料傳送到 WMAT 單節。
- ▶ 如果要終止對話，請按下 END 鍵。



如果您改變程式內的 WMAT 單節，TNC 會發出警告。請檢查 TOOL CALL 單節內儲存的切削資料是否仍然正確。

手動 操作	編輯程式表 NAME ?
0000 0000	
0	14 NiCr 14 Werkz.-Stahl 1.2519
1	142 W 13 Einsatz-Stahl 1.5752
2	142 W 13 Werkz.-Stahl 1.2582
3	15 CrNi 6 Einsatz-Stahl 1.5819
4	16 CrMo 4 4 Baustahl 1.7237
5	16 MnCr 5 Einsatz-Stahl 1.7131
6	17 MoV 8 4 Baustahl 1.5406
7	18 CrNi 8 Einsatz-Stahl 1.5928
8	19 Mn 5 Baustahl 1.0482
9	21 MnCr 5 Werkz.-Stahl 1.2182
10	26 CrMo 4 Baustahl 1.7219
11	26 NiCrMo 4 Baustahl 1.6513
12	38 CrMoV 8 Verg.-Stahl 1.7707
13	38 CrNiMo 8 Verg.-Stahl 1.6508
14	31 CrMo 12 Nitrier-Stahl 1.0515
15	31 CrMoV 8 Nitrier-Stahl 1.0519
16	32 CrMo 12 Verg.-Stahl 1.7381
17	34 CrAl 8 Nitrier-Stahl 1.0504
18	34 CrAlMo 5 Nitrier-Stahl 1.0507
19	34 CrAlNi 7 Nitrier-Stahl 1.0558



刀具切削材料表

刀具切削材料是在 **TMAT.TAB** 表格內定義，**WMAT.TAB** 儲存在 **TNC:** 目錄內，可容納無限種類的材料名稱（請參閱右上圖）。切削材料類型的名稱最多可有 **16** 個字元（包括空格）。您在 **TOOL.T** 刀具表格中定義刀具切削材料時，**TNC** 會顯示 **NAME** 欄位。



如果您改變標準的刀具切削材料表，那麼該檔案必須複製到新的目錄內，否則以海德漢標準資料來更新軟體時，您的變更會遭覆寫。勸請以程式碼文字 **TMAT=**（勸請參閱結構配置檔 **TNC.SYS**, page 219）在 **TNC.SYS** 檔案內定義路徑。

為避免遺失資料，請定期儲存 **TMAT.TAB** 檔。

切削資料表

在副檔名為 **.CDT** 的檔案表格內，定義工件材料 / 切削材料的組合，以及相對應的切削資料，請參閱中央右邊的圖。您可在切削資料表內自由設定那些項目。除了 **NR**、**WMAT**、與 **TMAT** 這些必要欄位，**TNC** 能管理最多 **4** 種切削速度 (**V_C**) / 進給速率 (**F**) 的組合。

標準的切削資料表 **FRAES_2.CDT** 是儲存在 **TNC:** 目錄內，您能隨意編輯 **FRAES_2.CDT**，或增加任何數量的新切削資料表在記憶體總範圍內。



如果您改變標準的切削資料表，那麼該檔案必須複製到新的目錄內，否則以海德漢標準資料來更新軟體時，您的變更會遭覆寫（勸請參閱結構配置檔 **TNC.SYS**, page 219）。

所有的切削資料表必須儲存在相同目錄內，如果目錄不是標準的 **TNC:** 目錄，那麼您必須在程式碼文字 **PCDT=** 之後輸入用來儲存切削資料的路徑。

為避免遺失資料，請定期儲存切削資料表。

手動 操作	編輯程式表 Cutting material?																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>NR</th><th>WMAT</th><th>TMAT</th><th>UC1</th><th>UC2</th><th>UC3</th><th>UC4</th><th>UC5</th><th>UC6</th><th>UC7</th><th>UC8</th><th>UC9</th><th>UC10</th></tr><tr><td>0</td><td>HSSE</td><td>HM</td><td>beschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>HC-P25</td><td>HM</td><td>beschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>HC-P35</td><td>HM</td><td>beschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>HSS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>HSSE-Co5</td><td>HSS + Kobalt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>HSSE-Co8</td><td>HSS + Kobalt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>HSSE-Co8-TiN</td><td>HSS + Kobalt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>HSSE/TiGN</td><td>TiCN-beschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>HSSE/TiN</td><td>TiN-beschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>HT-P15</td><td>Cermet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>HT-M15</td><td>Cermet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>HU-K15</td><td>HM unbeschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>HU-K25</td><td>HM unbeschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>HU-P25</td><td>HM unbeschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>HU-P35</td><td>HM unbeschichtet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Hartmetall</td><td>Vollhartmetall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="12">!END!</td></tr></table>	NR	WMAT	TMAT	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9	UC10	0	HSSE	HM	beschichtet										1	HC-P25	HM	beschichtet										2	HC-P35	HM	beschichtet										3	HSS												4	HSSE-Co5	HSS + Kobalt											5	HSSE-Co8	HSS + Kobalt											6	HSSE-Co8-TiN	HSS + Kobalt											7	HSSE/TiGN	TiCN-beschichtet											8	HSSE/TiN	TiN-beschichtet											9	HT-P15	Cermet											10	HT-M15	Cermet											11	HU-K15	HM unbeschichtet											12	HU-K25	HM unbeschichtet											13	HU-P25	HM unbeschichtet											14	HU-P35	HM unbeschichtet											15	Hartmetall	Vollhartmetall												!END!											
NR	WMAT	TMAT	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9	UC10																																																																																																																																																																																																																															
0	HSSE	HM	beschichtet																																																																																																																																																																																																																																								
1	HC-P25	HM	beschichtet																																																																																																																																																																																																																																								
2	HC-P35	HM	beschichtet																																																																																																																																																																																																																																								
3	HSS																																																																																																																																																																																																																																										
4	HSSE-Co5	HSS + Kobalt																																																																																																																																																																																																																																									
5	HSSE-Co8	HSS + Kobalt																																																																																																																																																																																																																																									
6	HSSE-Co8-TiN	HSS + Kobalt																																																																																																																																																																																																																																									
7	HSSE/TiGN	TiCN-beschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
8	HSSE/TiN	TiN-beschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
9	HT-P15	Cermet																																																																																																																																																																																																																																									
10	HT-M15	Cermet																																																																																																																																																																																																																																									
11	HU-K15	HM unbeschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
12	HU-K25	HM unbeschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
13	HU-P25	HM unbeschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
14	HU-P35	HM unbeschichtet																																																																																																																																																																																																																																									
15	Hartmetall	Vollhartmetall																																																																																																																																																																																																																																									
	!END!																																																																																																																																																																																																																																										
差值	末尾	頁	頁	插入 行	刪除 行	下一 行	列出 表格																																																																																																																																																																																																																																				

手動
操作

編輯程式表
Workpiece material?

NC 系統 3 軸 3 面銑床 400												
NR	WMAT	TMAT	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9	UC10
0	HSSE	HM	beschichtet	40	0.015	55	0.020					
1	St 33-1	HSSE/TiN	40	0.015	55	0.020						
2	St 33-1	HC-P25	100	0.200	130	0.250						
3	St 37-2	HSSE-Co5	20	0.025	45	0.030						
4	St 37-2	HSSE/TiON	40	0.015	55	0.020						
5	St 37-2	HC-P25	100	0.200	130	0.250						
6	St 50-2	HSSE/TiN	40	0.015	55	0.020						
7	St 50-2	HSSE/TiON	40	0.015	55	0.020						
8	St 50-2	HC-P25	100	0.200	130	0.250						
9	St 60-2	HSSE/TiN	40	0.015	55	0.020						
10	St 60-2	HSSE/TiON	40	0.015	55	0.020						
11	St 60-2	HC-P25	100	0.200	130	0.250						
12	C 15	HSSE-Co5	20	0.040	45	0.050						
13	C 15	HSSE/TiON	25	0.040	35	0.050						
14	C 15	HC-P25	70	0.040	100	0.050						
15	C 45	HSSE/TiN	25	0.040	35	0.050						
16	C 45	HSSE/TiON	25	0.040	35	0.050						
17	C 45	HC-P25	70	0.040	100	0.050						
18	C 50	HSSE/TiN	25	0.040	35	0.050						
19	C 50	HSSE/TiON	25	0.040	35	0.050						

差值

末尾

頁

頁

插入
行

刪除
行

下一
行

列出
表格

建立新的切削資料表

- ▶ 選擇「程式與編輯」的操作模式。
- ▶ 如果要選擇檔案管理員，請按下 PGM MGT 鍵。
- ▶ 選擇您要儲存切削資料表的目錄
- ▶ 輸入副檔名為 .CDT 的任何檔案名稱，並以 ENT 鍵來確認。
- ▶ 在螢幕的右半邊，TNC 開啓標準切削資料表或顯示不同的表格格式（視機械而定），這些表格在可用的切削速度 / 進給速率的組合數量方面各不相同。使用方向鍵，將反白棒移動到您要選擇的表格格式上，並以 ENT 鍵來確認，TNC 會產生新的、空的切削資料表。

刀具表格需要的資料

- 桶 M 徑—in R (DR) 欄
- 桶 M 刀的數量（僅適用於銑削刀具）—在 CUT 欄
- 桶 M 具類型—in TYPE 欄
- 刀具類型會影響進給速率的計算：
 - 銑削刀具：標 $F = S \cdot f_z \cdot z$
 - 其他所有刀具：標 $F = S \cdot f_u$
 - S: 主軸轉速
 - f_z : 每一刀刀進給速率
 - f_u : 每一回轉的進給速率
 - z: 刀刀數量
- 桶 M 具切削材料—in TMAT 欄
- — 這個刀具將使用的切削資料表的名稱—in CDT 欄
- 昫在刀具表格內，以軟鍵來選擇刀具型式、刀具切削材料、切削材料表的名稱（昫請參閱 刀具表格：自動計算速度 / 進給速率時所需的刀具資料，page 191）。



自動計算速度 / 進給速率的加工

- 1 如果尚未輸入工件材料類型，請將這個資料輸入 WMAT.TAB 檔案內。
- 2 如果尚未輸入切削材料類型，請將這個資料輸入 TMTAT.TAB 檔案內。
- 3 如果尚未輸入切削資料計算所需的刀具特性資料，請將這個資料輸入刀具表中：
 - 刀徑
 - 刀刃數量
 - 刀具型式
 - 刀具材料
 - 每一刀具的切削資料表
- 4 如果尚未輸入切削資料，請將這些資料輸入任何切削資料表內 (CDT 檔案)。
- 5 程式模擬操作模式：啟動 TNC 用來取得刀具特性資料的刀具表 (狀態 S)。
- 6 在 NC 程式內，按下 WMAT 軟鍵來設定工件材料。
- 7 在 NC 程式內，使用軟鍵讓 TOOL CALL 單節自動計算主軸轉速與進給速率。

改變表格架構

切切削資料表構成 TNC 的「可自由定義的表格」。您可以使用結構編輯器，來改變可自由定義的表格的格式。您亦可在表格觀視 (預定設定) 及型式觀視之間切換。



TNC 最多能處理每行 200 個字元，30 個欄位。

如果您將額外的欄位插入現有表格內，TNC 不會自動移動已經輸入的數值。


呼叫結構編輯器

- 請按下 EDIT FORMAT 軟鍵 (軟鍵第二列)， NC 會開啓編輯視窗 (請參閱右圖)，其中的表格結構顯示旋轉 90 度。換言之，編輯視窗內的一行就是定義了相關表格內的一欄。結構指令的意義 (標題項目) 請參閱右表。

結束結構編輯器

- 按下 END 鍵。TNC 將表格內的資料改變為新的格式。TNC 無法轉換為新結構的部分，會標示井字符號 # (例如，如果您縮小欄寬的話)。

結構指令	意義
NR	欄號
NAME	欄的概要
TYPE	N: 數值輸入 C: 文數字輸入 L: 長格式的輸入值 X: 對於日期與時間為固定定義的格式： hh:mm:ss dd.mm.yyyy
WIDTH	欄寬，型式 N 包括正負符號、逗點與小數點位置。對於型式 X，您可透過欄寬決定 TNC 是否要儲存完整的日期或僅儲存時間。
DEC	小數點之後的數字數量 (最多 4 個，僅適用於型式 N)
ENGLISH to HUNGARIA	對話的語言 (最多 32 個字元)

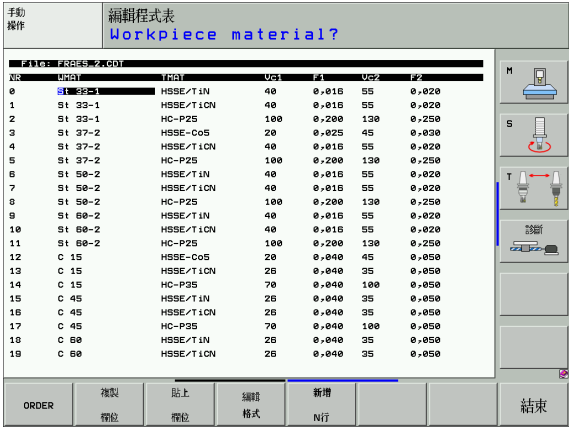

在表格與型式觀視之間的切換

所有具有副檔名 **.TAB** 之表格可在表列觀視或型式觀式中開啓。

- ▶ 按下 **FORM LIST** 軟鍵。TNC 切換到並未在軟鍵中強調的觀視。


在型式觀視中，TNC 在螢幕左半部列出了具有第一行之內容的行號。

在右半部中，您可以改變資料。

- ▶ 按下按鍵，或是使用滑鼠點選 **ENT** 登錄欄位。
- ▶ 爲了儲存您已改變的任何資料，按下 **END** 鍵或是 **SAVE** 軟鍵。
- ▶ 爲了放棄任何改變，按下 **DEL** 鍵或是 **CANCEL** 軟鍵。



TNC 根據最長的對話文字來對準右側當中以左方調整的登錄欄位。如果登錄欄位超過了可以顯示的最大寬度，一捲軸即出現在視窗的底部。使用滑鼠或軟鍵來捲動。

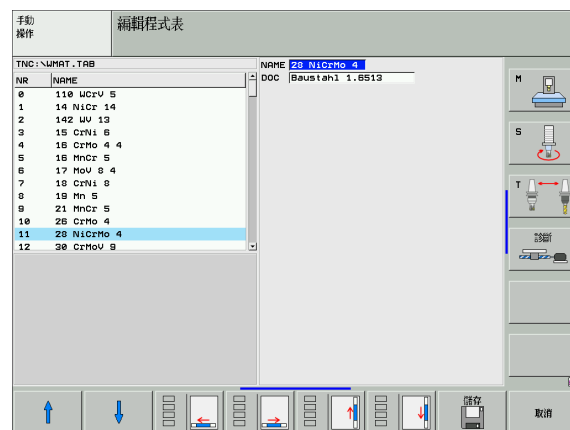

從切削資料表的資料傳輸

如果您經由外部資料介面來輸出 .TAB 或 .CDT 檔案類型，TNC 也會傳輸表格的結構定義。結構定義以 #STRUCTBEGIN 行開頭，而以 #STRUCTEND 行結束。呦呦個別程式碼文字的意義，請參閱「結構指令」表格 (呦請參閱 改變表格架構, page 217)。TNC 將表格的實際內容儲存在 #STRUCTEND 之後。

結構配置檔 TNC.SYS

如果您的切削資料表不是儲存在標準的 TNC:\ 目錄內，那麼必須使用組態檔案 TNC.SYS，然後您必須在 TNC.SYS 內定義您儲存切削資料表所在的路徑。



TNC.SYS 檔必須儲存在根目錄 TNC:\ 之內。

TNC.SYS 內的輸入項目	意義
WMAT=	工件材料表的路徑
TMAT=	切削材料表的路徑
PCDT=	切削資料表的路徑

TNC.SYS 的範例

WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB
WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB
PCDT=TNC:\CUTTAB\





6

程式編輯：輪廓加工程式



6.1 刀具的動作

路徑功能

工件輪廓通常是由數個輪廓所構成，例如直線與圓弧。使用路徑功能，可以編寫**直線**與**圓弧**的刀具移動。

FK 自由輪廓的程式編輯

如果加工圖面的尺寸並不適用於 **NC**，而且給予的尺寸不足以建立加工程式，您就能以 **FK** 自由輪廓程式編輯方法，讓 **TNC** 計算遺漏的資料，來編輯工件輪廓的加工程式。**TNC** 計算遺漏的資料。

使用 **FK** 程式編輯功能，可以編寫**直線**與**圓弧**的刀具移動。

M 功能

橋 **z** 可以使用 **TNC** 的 **M** 功能來影響：

- 程式的執行；例如中斷程式的執行。
- 機械功能，例如啟動或關閉主軸的旋轉、冷卻劑的供應等。
- 刀具的路徑行為

子程式與程式區段重複

如果某一加工程序在程式內多次出現，您可以輸入這個程序一次，然後將它定義為子程式或程式區段重複，來節省時間，並降低程式編輯錯誤的機會。如果您希望只在某些條件下才執行特定的程式區段，也可以把這個加工程序定義為子程式。此外，您可以使用程式呼叫一個不同的程式來執行。



第 9 章說明如何以子程式及程式區段來編輯程式。

以 Q 參數來編輯程式

您除了可以在加工程式中輸入稱為 **Q** 參數的標記來取代數值編寫。可以使用 **Q** 參數功能，為 **Q** 參數個別指定數值也可以使用 **Q** 參數來設定數學功能，以便控制程式的執行，或描寫輪廓。

此外，參數編寫功能使您能在程式執行期間，以三維接觸式探針來量測。

第 10 章說明如何以 **Q** 參數來編輯程式。

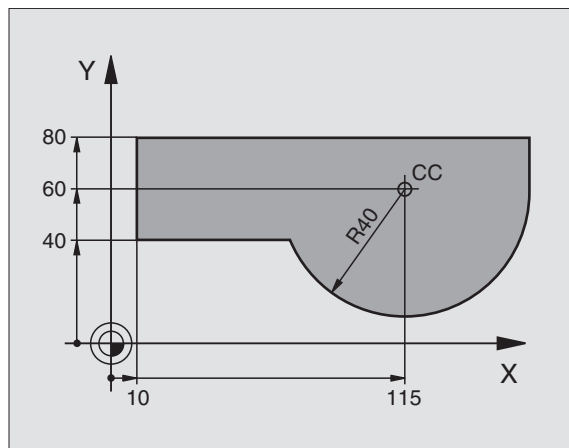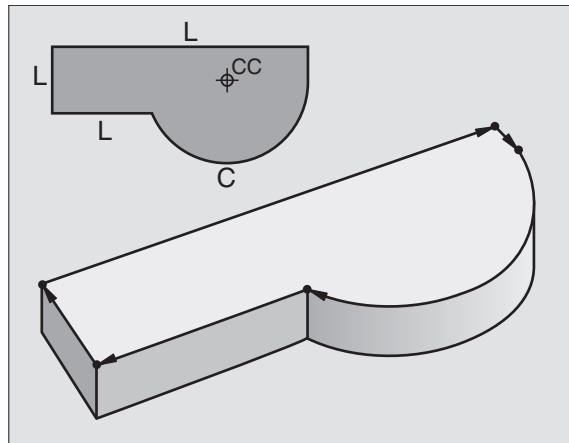

6.2 路徑功能的基本原理

工件加工的刀具移動程式編輯

您為個別的輪廓依序設定路徑功能，來建立加工程式。您通常輸入加工圖面內標示的**輪廓元素的終點座標**，來建立加工程式，TNC 從這些座標、刀具資料、以及刀徑補正，來計算刀具的實際路徑。

TNC 在單一單節內同時移動程式編寫的所有軸。

移動方向與機械軸平行

程式單節僅含一個座標，TNC 以平行於程式設定軸的方向，來移動刀具。

加工程式依據個別的工具機，是由刀具的移動，或夾住工件的工件台的移動來執行。但是您通常會假設刀具移動，而工件維持不動，來編輯路徑輪廓的程式。

範例：

L X+100

L 直線的路徑功能
X+100 終點座標

刀具保持 Y 與 Z 軸座標不動，並移動到 X=100 的位置（請參閱右上圖）。

主平面上的移動

程式單節含有兩個座標，TNC 在程式設定的平面上移動刀具。

範例：

L X+70 Y+50




刀具保持 Z 座標不動，並在 XY 平面上移動到 X=70, Y=50 的位置（請參閱中央右邊的圖）。

三維移動

程式單節含有三個座標，TNC 在空間內將刀具移動到程式設定的位置。

範例：

L X+80 Y+0 Z-10

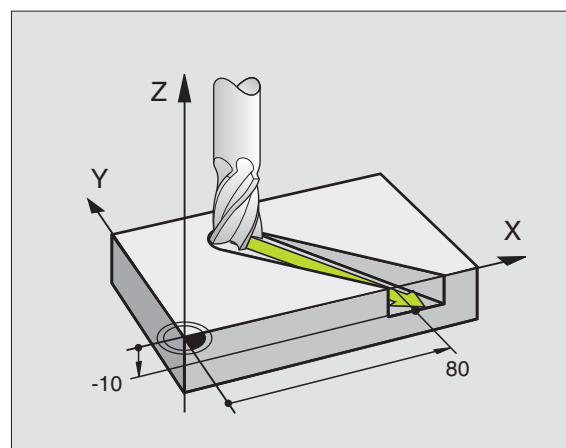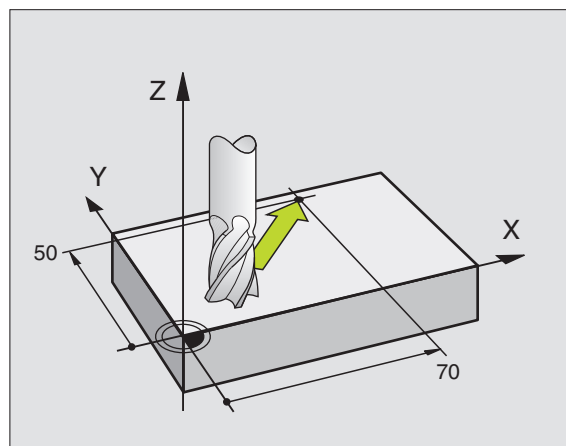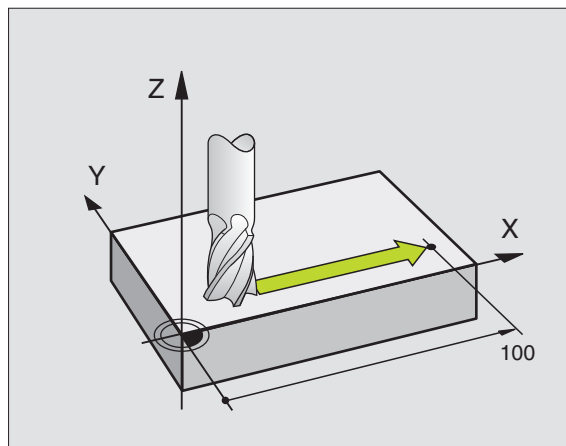

輸入三個以上的座標

TNC 能同時控制最多 5 個軸 (軟體選項)。以 5 個軸加工，例如同時移動 3 個線性軸與 2 個旋轉軸。

這種程式要在機械上編輯程式恐怕太複雜，通常是以 CAD 系統來建立。

範例：

```
L X+20 Y+10 Z+2 A+15 C+6 R0 F100 M3
```



TNC 的圖形無法模擬 3 個軸以上的動作。

圓及圓弧

TNC 在相對於工件的圓形路徑上，同時移動兩個軸，您可以輸入圓心 CC 來定義圓形移動。

您編輯圓的程式時，控制裝置會將圓指定到某一主平面。您在 TOOL CALL 期間設定主軸軸向時，就會自動定義這個平面。

刀具軸	主平面
Z	XY，也可以是 UV, XV, UY
Y	ZX，也可以是 WU, ZU, WX
X	YZ，也可以是 VW, YW, VZ






助您您可以使用將工作面傾斜的功能 (助請參閱 工作平面 (循環 19, 軟體選項 1), page 488) 或 Q 參數 (助請參閱 原理與概述, page 556)，來編輯沒有平行於主平面的圓的程式。

圓弧移動的繞轉方向 DR

圓形路徑對於其他輪廓並沒有切線上的變換時，可以輸入繞轉方向 DR：

順時針的繞轉方向：DR-

逆時針的繞轉方向：DR+

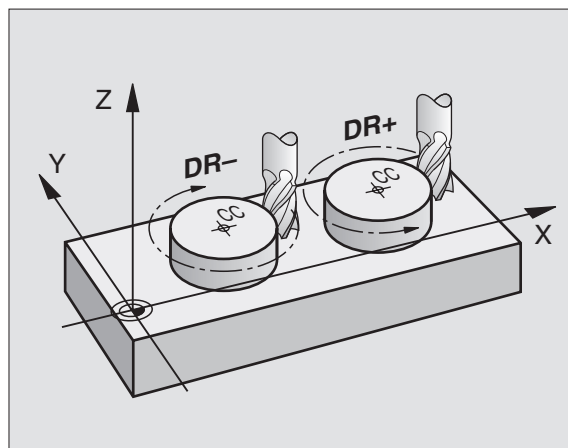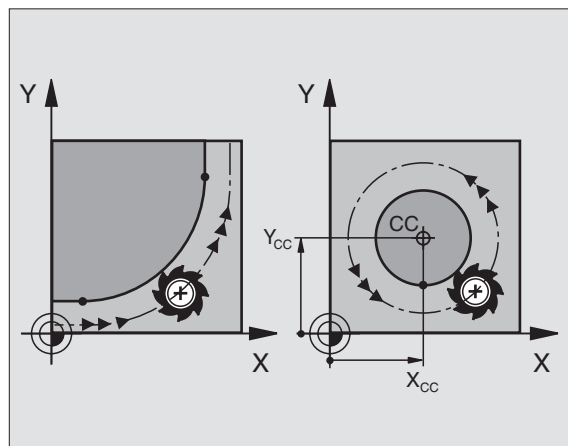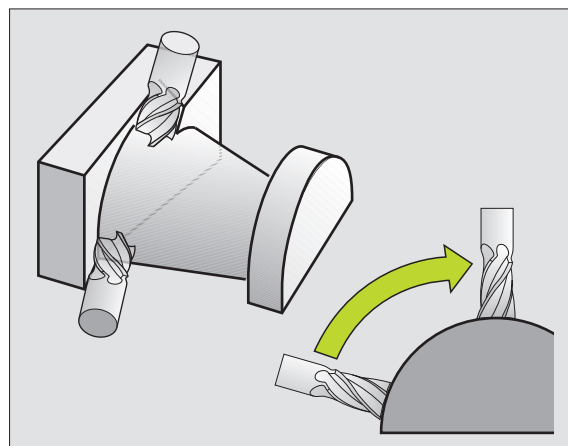

刀徑補正

刀徑補正所在的單節，必須是您移動到第一個輪廓的單節。您在圓形單節內無法開始刀徑補正，昫昫荏 o 必須在直線單節 (昫請參閱 一 路徑輪廓一笛卡兒座標, page 234) 或輪廓接近單節 (APPR block, 昫請參閱 輪廓的接近與離開, page 227) 內先行啓動。

前置定位

在執行加工程式之前，請務必要將刀具前置定位，以免損壞刀具或工件。

以路徑功能鍵來建立程式單節

灰色的路徑功能鍵能開啓一般語言的對話，TNC 會連續詢問您所有必要的資訊，並將程式單節插入加工程式中。

按 d 例一編輯直線程式



開啓程式編輯對話；在此以直線爲例。

座標？



昫擲 J 直線終點的座標，例如在 X 軸上輸入 -20。

座標？



昫擲 J 直線終點的座標，例如在 Y 軸上輸入 -30，並用 ENT 鍵來確認。

半徑補正：RL/RR/ 無補正？



括曠荏 b 徑補正 (此處請按下 R0 軟鍵 / 刀具即在無補正之下移動)。

進給速率 F=?/ F MAX = ENT

100




輸入進給速率 (在此是 100 mm/min)，並以 ENT 鍵來確認輸入正確，如果要以英吋爲單位來編輯程式，輸入 100，進給速率是 10 ipm。

F MAX

快速移動：按 FMAX 軟鍵；或

F AUTO

爲了使用在 TOOL CALL 單節中所定義的進給速率行進，按下 FAUTO 軟鍵。

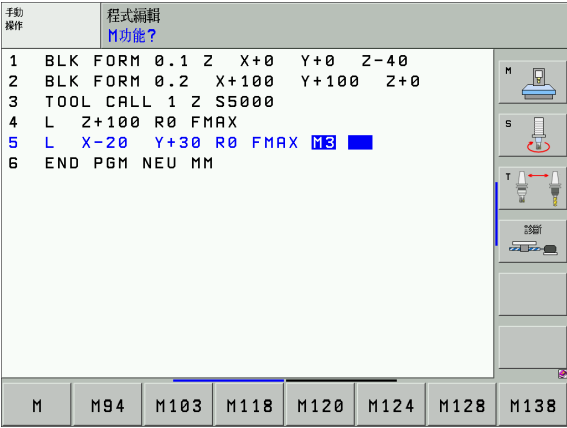

M 功能？

3  輸入 M 功能 (在此是 M3)，並以 ENT 鍵來終止對話。

現在加工程式包含下一行：


L X-20 Y+30 R0 FMAX M3

6.3 輪廓的接近與離開

概述：輪廓接近與離開的路徑類型

輪廓接近路徑 APPR 與離開 DEP 功能，是由 APPR/DEP 鍵來啟動，您可以用相對應的軟鍵來選擇所要的路徑功能：

功能	接近	離開
依輪廓切線方向的直線連結		
依輪廓垂直方向的直線連結		
依切線方向的圓弧連結		
依輪廓切線方向的圓弧連結，在接近或離開時，輪廓之外的輔助點位於連結切線上。		

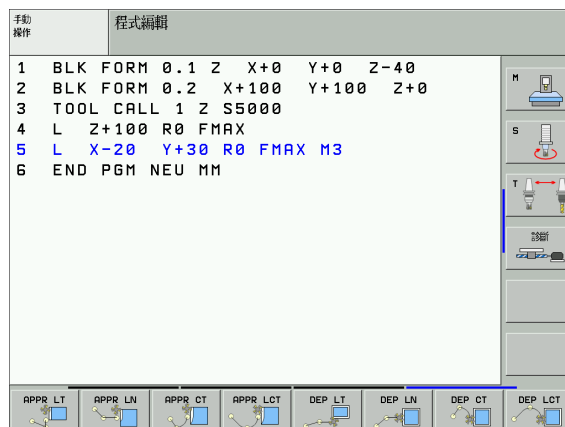


螺旋切削的接近與離開

藉著與輪廓相切的圓弧移動，刀具可接近或離開螺旋切削，您以 APPR CT 與 DEP CT 功能來編輯接近與離開螺旋切削的程式。

接近與離開連結中的重要位置

- 初始點 P_S
您在 APPR 單節之前的單節內設定這個位置。 P_S 位於輪廓之外，並以沒有刀徑補正 (R0) 的方式來接近。
- 輔助點 P_H
接近與離開的一些路徑會穿過輔助點 P_H ；TNC 從您在 APPR 或 DEP 單節內的輸入來計算輔助點。TNC 以上一次程式編輯的進給速率由目前的位置移動到輔助點 P_H 。
- 輪廓起點 P_A 與輪廓終點 P_E
您在 APPR 單節內設定輪廓起點 P_A 。輪廓終點 P_E 可以使用任何路徑功能來設定。如果 APPR 單節也包含 Z 軸座標，TNC 將先把刀具移動到工作平面上的 P_H ，接著移動到刀具軸內的輸入深度。
- 結束點 P_N
 P_N 的位置在輪廓之外，來自於您在 DEP 單節內的輸入。如果 DEP 單節也包含 Z 軸座標，TNC 將先把刀具移動到工作平面上的 P_H ，接著移動到刀具軸內的輸入深度。

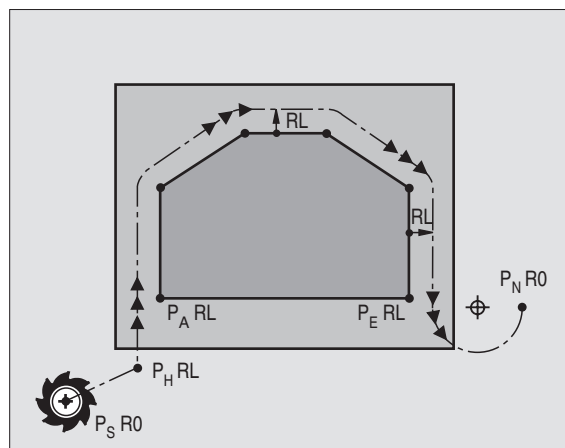

縮寫	意義
APPR	接近
DEP	離開
L	直線
C	圓弧
T	切線 (平滑連結)
N	正交 (垂直)



TNC 從確實位置移動到輔助點 P_H 時，不會檢查設定的輪廓是否會遭受損壞。在執行加工程式之前，請使用測試圖形來模擬接近與離開。

利用 APPR LT, APPR LN 及 APPR CT 功能，TNC 以上一次程式編輯的進給速率由實際位置移動到輔助點 P_H 。利用 APPR LCT 功能，TNC 使用 APPR 單節所程式編輯的進給速率移動到輔助點 P_H 。如果在接近單節之前尚未有程式編輯的進給速率，TNC 即會產生一錯誤訊息。

極座標

您亦可對於以下的接近 / 離開功能以極座標程式編輯輪廓點：

- APPR LT 成為 APPR PLT
- APPR LN 成為 APPR PLN
- APPR CT 成為 APPR PCT
- APPR LCT 成為 APPR PLCT
- DEP LCT 成為 DEP PLCT

由軟鍵選擇一接近或離開功能，然後按下橘色 P 鍵。

刀徑補正

刀徑補正是以 APPR 單節內的輪廓起點 P_A 來一併設定，DEP 單節會自動移除刀徑補正。

沒有刀徑補正的輪廓接近：如果您以 R0 來設定 APPR 單節，TNC 會計算刀徑 0 mm，而刀徑補償 RR 的刀具路徑。在 APPR/DEP LN 與 APPR/DEP CT 功能內的輪廓接近與輪廓離開的方向，需要設定刀具補正方向。此外，在 APPR 之後您必須程式編輯第一行進單節中工作平面上的兩種座標。


在輪廓接近時依切線方向的直線連結：APPR LT

刀具從初始點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到與輪廓相切直線上的輪廓起點 P_A 。輔助點 P_H 和輪廓起點 P_A 相隔 LEN 的距離。

- ▶ 使用路徑功能來接近初始點 P_S 。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 APPR LT 軟鍵來開啓對話：



- ▶ 輪廓起點 P_A 的座標
- ▶ LEN ：輔助點 P_H 與輪廓起點 P_A 之間的距離
- ▶ 加工的刀徑補正 RR/RL

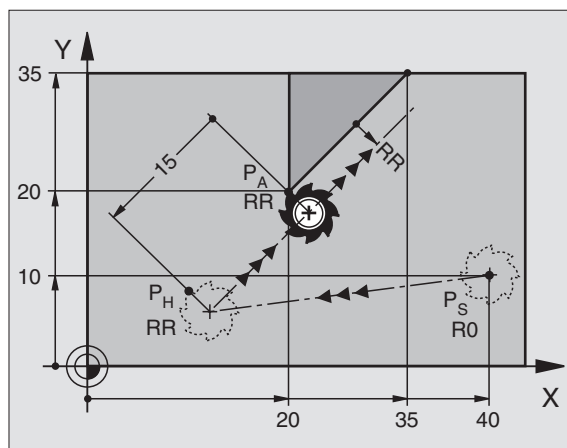

NC 程式單節範例

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3

取消刀徑補正，並移動至 P_S

8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

依刀徑補正 RR 的 P_A ， P_H 至 P_A 的距離： $LEN=15$

9 L Y+35 Y+35

第一個輪廓元件的終點

10 L ...

下一個輪廓元件


在輪廓接近時依垂直方向的直線連結：APPR LN

刀具從初始點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到與第一個輪廓相垂直的直線上的輪廓起點 P_A 。輔助點 P_H 和輪廓起點 P_A 相隔 LEN 加上刀徑的距離。

- ▶ 使用路徑功能來接近初始點 P_S 。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 APPR LN 軟鍵來開啓對話：



- ▶ 輪廓起點 P_A 的座標
- ▶ 長度：至輔助點 P_H 的距離。請永遠將 LEN 視為正值來輸入！
- ▶ 加工的刀徑補正 RR/RL

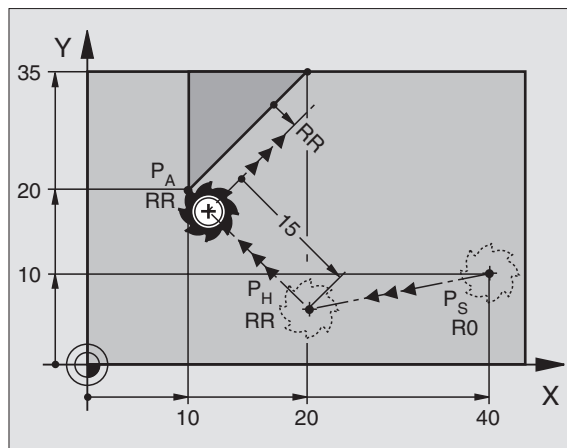

NC 程式單節範例

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3

取消刀徑補正，並移動至 P_S

8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

依刀徑補正 RR 的 P_A ， RR

9 L X+20 Y+35

第一個輪廓元件的終點

10 L ...

下一個輪廓元件

在輪廓接近時依切線方向的圓弧連結：APPR CT


刀具從初始點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到與第一個輪廓元件相切圓弧上的輪廓起點 P_A 。

從 P_H 至 P_A 的圓弧是經由刀徑 R 與中央角度 CCA 來決定。圓弧的繞轉方向是從第一個輪廓元件的刀具路徑自動產生。

- ▶ 使用路徑功能來接近初始點 P_S 。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 APPR CT 軟鍵來開啓對話：



- ▶ 輪廓起點 P_A 的座標
- ▶ 圓弧的半徑 R
 - 如果刀具以刀徑補正所定義的方向來接近工件：輸入 R 為正值。
 - 如果刀具以刀徑補正所定義的相反方向來接近工件：輸入 R 為負值。
- ▶ 圓弧的中央角度 CCA
 - CCA 只能作為正值來輸入。
 - 預設輸入值是 360°
- ▶ 加工的刀徑補正 RR/RL

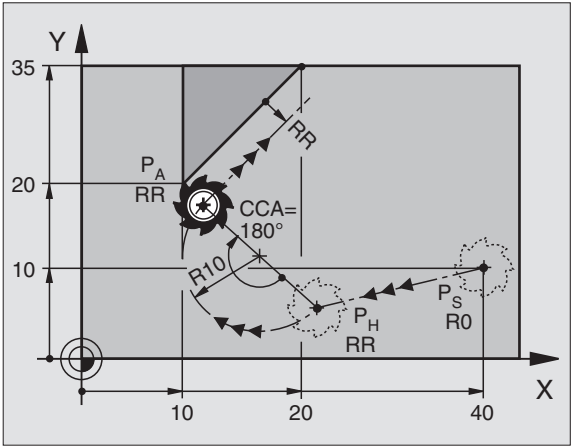

NC 程式單節範例

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	取消刀徑補正，並移動至 P_S
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	依刀徑補正 RR 的 P_A ，半徑 $R=10$
9 L X+20 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件


在輪廓接近時由直線至輪廓都依切線方向以圓弧連結：APPR LCT

刀具從初始點 P_S 至輔助點 P_H 以直線移動，接著移動到圓弧上的輪廓起點 P_A 。在 APPR 單節中所設定的進給速率對於 TNC 在接近單節中所行經的整個路徑皆有效（路徑 P_S 到 P_A ）。

如果您已經在接近單節中設定了所有三個主要軸向 X, Y, Z 之座標，TNC 即同時在三個主要軸向上將刀具由 APPR 單節之前所定義的位置移動到輔助點 P_H ，然後僅在工作平面上由 P_H 移動到 P_A 。

進 α 個圓弧對於線 $P_S - P_H$ 以及第一個輪廓都依切線方向連結，一旦這些線已知，加上半徑之後就足以定義刀具路徑。

- ▶ 使用路徑功能來接近初始點 P_S 。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 APPR LCT 軟鍵來開啓對話：
 - ▶ 輪廓起點 P_A 的座標
 - ▶ 圓弧的半徑 R 。輸入 R 為正值。
 - ▶ 加工的刀徑補正 RR/RL

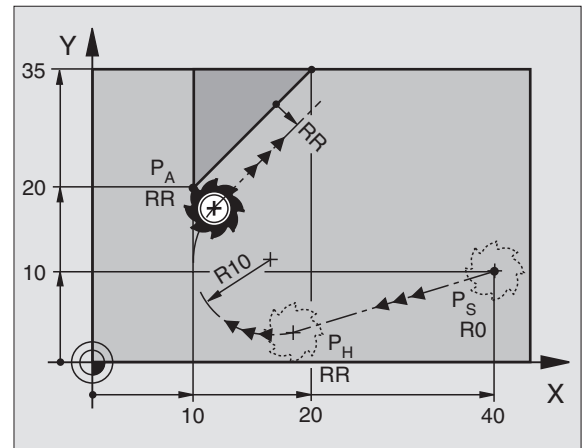

NC 程式單節範例

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	取消刀徑補正，並移動至 P_S
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	依刀徑補正 RR 的 P_A ，半徑 $R=10$
9 L X+20 Y+35	第一個輪廓元件的終點
10 L ...	下一個輪廓元件


在輪廓離開時依切線方向的直線連結：DEP LT

刀具從輪廓終點 P_E 至結束點 P_N 以圓弧移動，直線是最後一個輪廓的延伸。 P_N 與 P_E 之間相距 LEN 。

- ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補正來編輯最後一個輪廓的元件。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 DEP LT 軟鍵來開啓對話：



- ▶ LEN : 輸入從最後一個輪廓 P_E 到結束點 P_N 的距離。

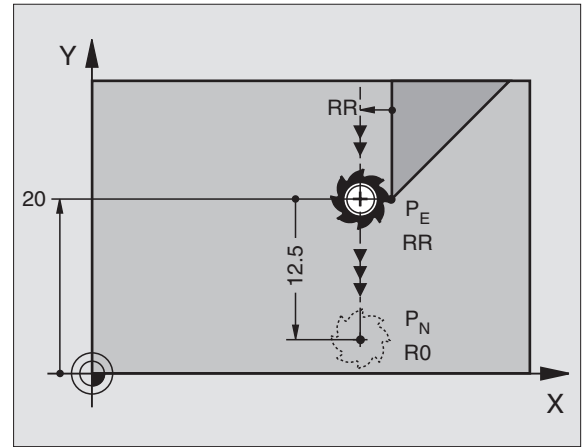

NC 程式單節範例

23 L Y+20 RR F100

最後一個輪廓元件：以刀徑補正移動至 P_E 。

24 DEP LT LEN12.5 F100

以 $LEN=12.5$ mm 來離開輪廓

25 L Z+100 FMAX M2

Z 軸上提，回到第一個單節，結束程式


在輪廓離開時依垂直方向的直線連結：DEP LN

刀具從輪廓終點 P_E 至結束點 P_N 以圓弧移動，直線依垂直於輪廓終點 P_E 的路徑離開。 P_N 與 P_E 之間距離 = LEN + 刀徑。

- ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補正來編輯最後一個輪廓的元件。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 DEP LN 軟鍵來開啓對話：



- ▶ LEN : 輸入與最後一個輪廓元件 P_N 的距離。
請永遠將 LEN 視為正值來輸入！

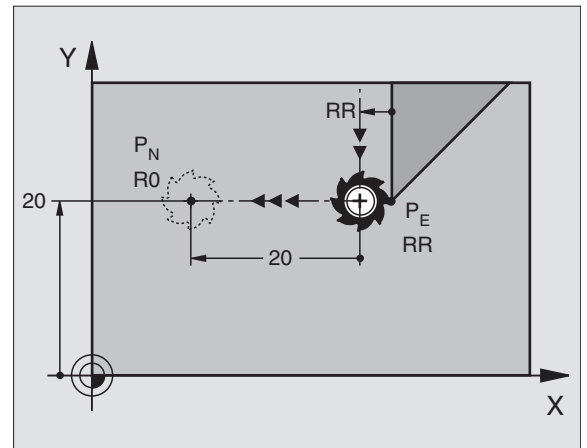

NC 程式單節範例

23 L Y+20 RR F100

最後一個輪廓元件：以刀徑補正移動至 P_E 。

24 DEP LN LEN+20 F100

以 $LEN=20$ mm 來垂直離開輪廓

25 L Z+100 FMAX M2

Z 軸上提，回到第一個單節，結束程式


在輪廓離開時依切線方向的圓弧連結：DEP CT

刀具從輪廓終點 P_E 至結束點 P_N 以圓弧移動，圓弧依切線方式連結最後一個輪廓。

- ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補正來編輯最後一個輪廓的元件。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 DEP CT 軟鍵來開啓對話：



- ▶ 圓弧的中央角度 CCA
- ▶ 圓弧的半徑 R
 - 如果刀具以刀徑補正所定義的方向來離開工件：(例如右補正 RR 或左補正 RL)：輸入 R 為正值。
 - 如果刀具以刀徑補正所定義的相反方向來離開工件：輸入 R 為負值。

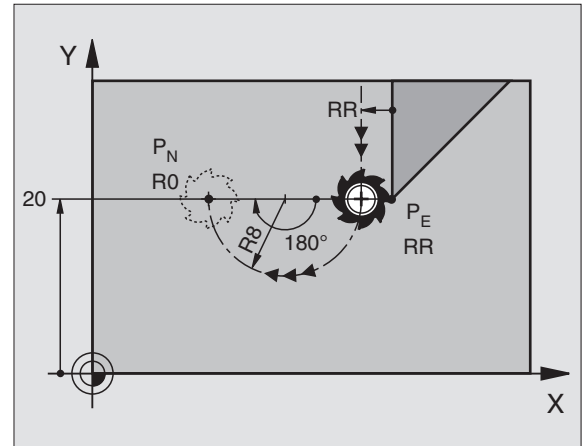

NC 程式單節範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：以刀徑補正移動至 P_E 。
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	中餘量 $\rho=180^\circ$
	圓弧半徑 = 8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z 軸上提，回到第一個單節，結束程式


在輪廓離開時由直線至輪廓都依切線方向以圓弧連結：DEP LCT

刀具從輪廓終點 P_S 至輔助點 P_H 以圓弧移動，接著以直線移動到結束點 P_N 。這個圓弧依切線方向連結最後一個輪廓與 P_H 至 P_N 的直線。半徑 R 唯一地定義了圓弧。

- ▶ 以輪廓終點 P_E 與刀徑補正來編輯最後一個輪廓的元件。
- ▶ 以 APPR/DEP 鍵與 DEP LCT 軟鍵來開啓對話：



- ▶ 輸入結束點 P_N 的座標。
- ▶ 圓弧的半徑 R，輸入 R 為正值。

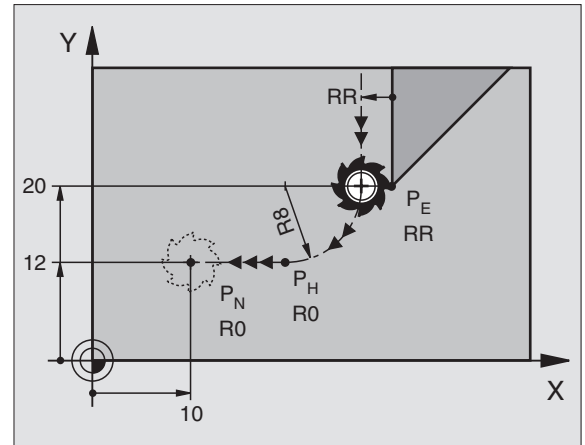

NC 程式單節範例

23 L Y+20 RR F100	最後一個輪廓元件：以刀徑補正移動至 P_E 。
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	P_N 座標，圓弧半徑 = 8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Z 軸上提，回到第一個單節，結束程式

6.4 — 路徑輪廓 — 笛卡兒座標

路徑功能的概述

功能	路徑功能鍵	刀具的移動	必要的輸入	頁面
直線 L		直線	直線終點的座標	頁面 235
直線導角 CHF		兩直線之間的導角	導角側邊長度	頁面 236
圓心 CC		無	圓心或極座標	頁面 238
圓 C		繞著圓心 CC 至圓弧終點的圓弧移動	圓弧終點的座標，繞轉方向	頁面 239
圓弧 CR		固定半徑的圓弧	圓弧終點的座標，圓弧半徑，繞轉方向	頁面 240
圓弧 CT		與前後輪廓依切線方向進行圓弧連結	圓弧終點座標	頁面 241
圓弧導角 RND		與前後輪廓依切線方向進行圓弧連結	圓弧導角半徑 R	頁面 237
FK 自由輪廓的程式編輯		與前一輪廓以直線或圓弧任意連結	助請參閱 招攬 輪廓 — FK 自由路徑的程式編輯，page 255	頁面 255



直線 L

TNC 以直線方式，將刀具從目前位置移動到直線終點。前一單節的結束點就是起始點。




- ▶ 必要時可輸入直線的端點座標
- ▶ 刀徑補正 **RL/RR/R0**
- ▶ 進給速率 **F**
- ▶ **M** 功能

NC 程式單節範例

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10

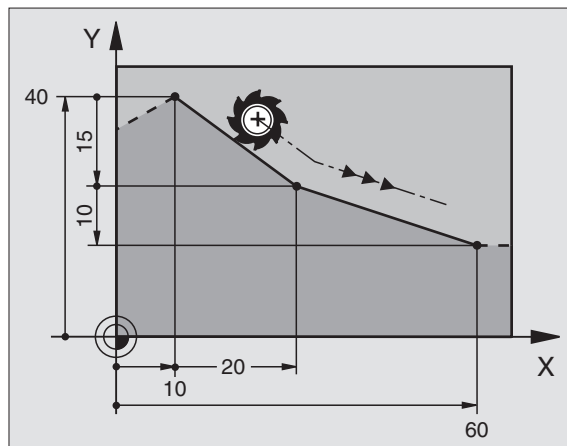

抓取實際位置

您也能使用 **ACTUAL-POSITION-CAPTURE** 鍵，來產生直線單節 (L 單節)：

- ▶ 在手動操作模式中，將刀具移動到您要擷取的位置。
- ▶ 將螢幕顯示切換為程式與編輯。
- ▶ 選擇您要在其後插入 **L** 單節的程式單節。



- ▶ 按下 **ACTUAL-POSITION-CAPTURE** 鍵：TNC 會產生具有實際位置座標的 **L** 單節。



昫在 **MOD** 功能中，您可指定 **TNC** 在 **L** 單節內欲抓取的軸數 (昫請參閱 **MOD** 功能，page 662)。

在兩直線之間插入導角 CHF

直線導角讓您能切除兩直線的交會角。

- CHF 指令前後的單節必須位於相同的工作平面。
- 直線導角指令前後的刀徑補正必須相同。
- 導角必須能夠利用目前刀具進行加工。



- ▶ **導角側邊長度：**導角的長度；如果需要的話：
- ▶ **進給速率**（僅在 CHF 單節中有效）

NC 程式單節範例

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0




CHF 無法作為輪廓的起始。

直線導角僅可位於工作平面上。

導角所切除的轉角並不屬於輪廓的一部份。

在 CHF 單節內設定的進給速率只在該單節內有效，在 CHF 單節之後，先前的進給速率會再次有效。

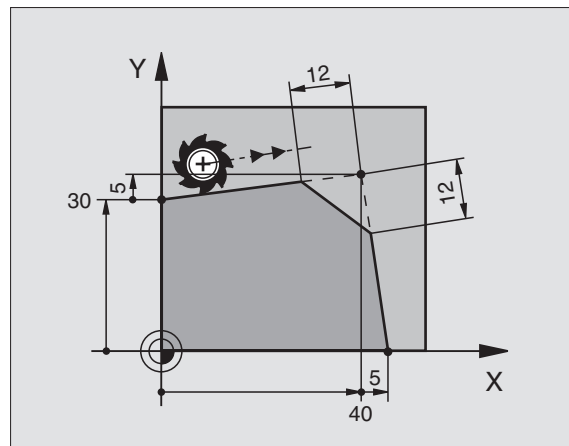

圓弧導角 RND

RND 功能是圓弧導角。

刀具依切線方向，將前後兩個輪廓以圓弧連結。

圓弧導角必須能夠利用呼叫的刀具進行加工。



► **圓弧導角半徑**：如果需要的話，輸入半徑。

► **進給速率 F**（只在 RND 單節內有效）


NC 程式單節範例

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

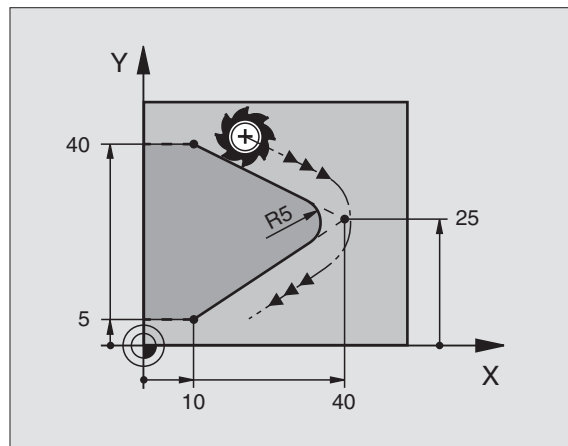

前後輪廓元件的座標，必須位於導角圓弧平面。如果取消刀徑補正來為輪廓加工，兩元件座標必須在工作平面上。

導角圓弧切除的轉角並不屬於輪廓的一部份。

在 RND 單節內設定的進給速率只在該單節內有效，在 RND 單節之後，先前的進給速率會再次有效。

如果您不想使用 APPR 功能，也可使用 RND 單節來執行輪廓的切線接近。

圓心 CC

可定義用 C 鍵 (圓弧路徑 C) 設定的圓心 CC。請以下列方式執行：

- 輸入工作平面上圓心的笛卡兒座標；或
- 使用先前單節所定義的圓心；或
- 以 ACTUAL-POSITION-CAPTURE 鍵來擷取座標。



► **座標 CC**：輸入圓心座標。

如果要使用上一個設定的位置，請勿輸入任何座標。

NC 程式單節範例

5 CC X+25 Y+25

或

10 L X+25 Y+25

11 CC

第 10 與 11 單節並非參照例圖所示。

有效期間

圓心定義保持有效，直到設定新的圓心為止。您也能定義次要軸 U、V、與 W 的圓心。


增量輸入圓心 CC

如果您以增量座標輸入圓心，則該圓心乃相對於先前刀具所在位置。



CC 的唯一作用是定義圓心的位置：刀具不會移動到這個位置。

圓心也是極座標的原點。

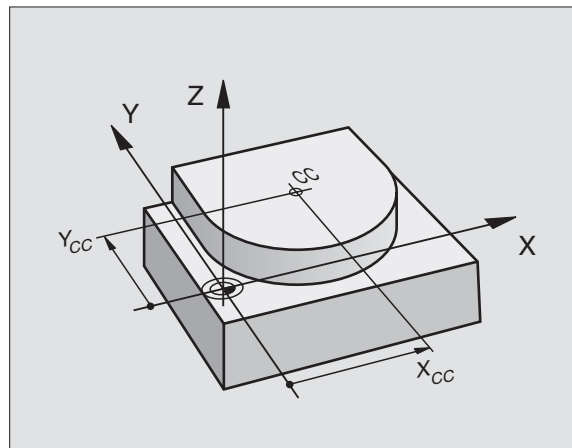

繞行圓心 CC 的圓弧路徑 C

您在編輯圓弧路徑 C 之前，首先必須輸入圓心 CC。C 單節之前最後設定的刀具位置，用來作為圓弧的起點。

► 將刀具移動到圓弧的起始點。



► 圓心的座標



► 圓弧終點座標


► 必要時可輸入繞轉方向 DR

► 進給速率 F

► M 功能



TNC 通常在啓用的工作平面上進行圓周運動。如果您設定的圓弧並未位在啓用的工作平面上，例如 **C Z...XDR+** 係利用刀具軸 Z，且同時旋轉此運動，然後 TNC 在空間圓弧上移動刀具，其代表在三個軸上的圓弧。

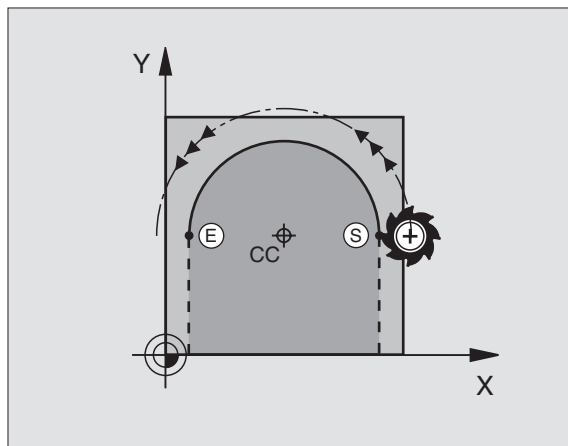

NC 程式單節範例

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

完整的圓


在 C 單節內輸入您用作起始點的相同點來作為結束點。



圓弧的起始點與結束點必須在同一圓周上。

輸入的容許誤差：最高可達 0.016 mm (於 MP7431 中設定)。

TNC 能夠行進之有可能最小的圓：0.0016 μm。

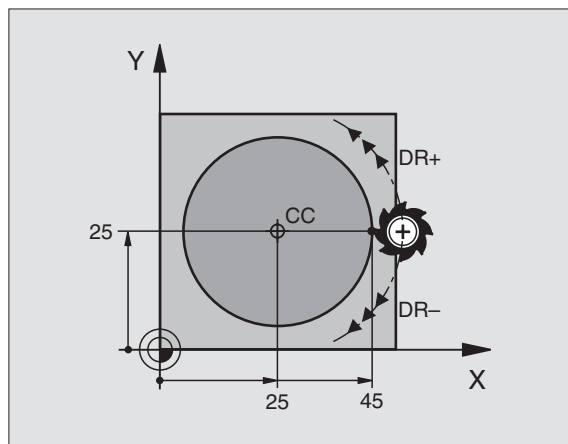

固定半徑的圓弧路徑 CR

刀具以半徑 R 在圓弧路徑上移動。



- ▶ 圓弧終點座標
- ▶ 半徑 R
注意：正負符號決定了圓弧的大小！
- ▶ 繞轉方向 DR
注意：正負符號決定了圓弧是外凸或內凹！必要時可輸入其他值：
- ▶ M 功能
- ▶ 進給速率 F

完整的圓

如果是完整的圓，連續編輯兩個 CR 單節：

第一個半圓的結束點就是第二個半圓的起始點，第二個半圓的結束點就是第一個半圓的起始點。

中央角度 CCA 與圓弧半徑 R

輪廓上的起始點與結束點，可以使用同半徑的 4 個圓弧來連結：

小圓弧： $CA < 180$

輸入具有正號的半徑 $R > 0$

大圓弧： $CA > 180$

輸入具有負號的半徑 $R < 0$

繞轉方向決定了圓弧是外凸或內凹：

外凸：該黑部閥 $DR-$ (配合刀徑補正 RL)

內凹：繞轉方向 $DR+$ (配合刀徑補正 RL)

NC 程式單節範例

```
10 L X+40 Y+40 RL F200 M3
```

```
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (ARC 1)
```

或




```
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (ARC 2)
```

或

```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (ARC 3)
```

或

```
11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (ARC 4)
```

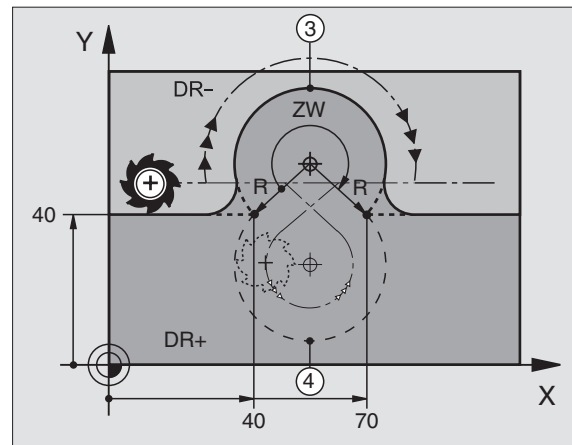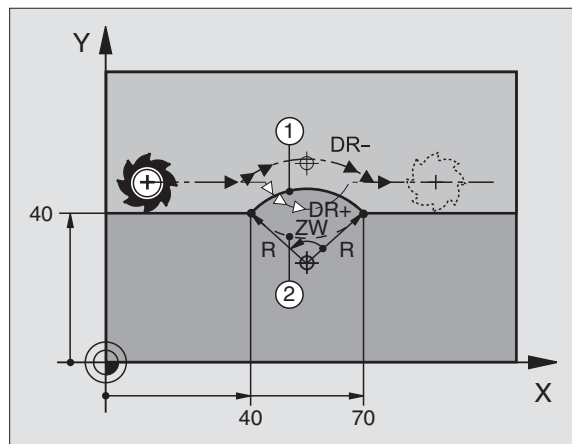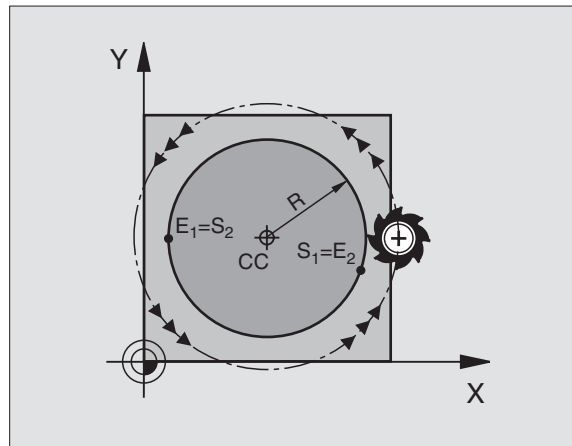



圓弧直徑的起始點與結束點之間的距離，不可大於圓弧的直徑。

最大容許半徑是 99.9999 m。

您也能輸入旋轉軸 A、B、與 C。

依切線方向連結的圓弧路徑 CT

刀具依前一設定的輪廓的切線方向，以圓弧移動。

愜滄歧 靚孜” 甄鄧斌！依切線方向連結，交會點沒有不連續或折角，轉折點完全平滑連結。

刀具到切線圓弧交會點的輪廓，必須在 CT 單節前編輯，所以需要至少兩個定位單節。



► 如果需要的話，可輸入圓弧終點的座標

► 進給速率 F

► M 功能


NC 程式單節範例

```
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3
```

```
8 L X+25 Y+30
```


```
9 CT X+45 Y+20
```

```
10 L Y+0
```

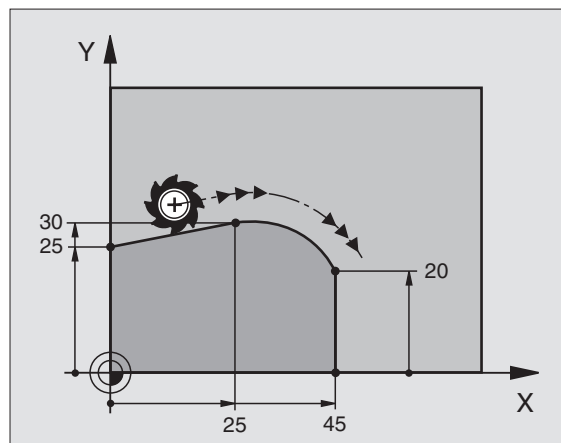

切線圓弧是二維空間指令：CT 單節內的座標，與前一輪廓元件的座標，必須在圓弧的同一平面上。


範例：笛卡兒座標的直線移動與直線導角

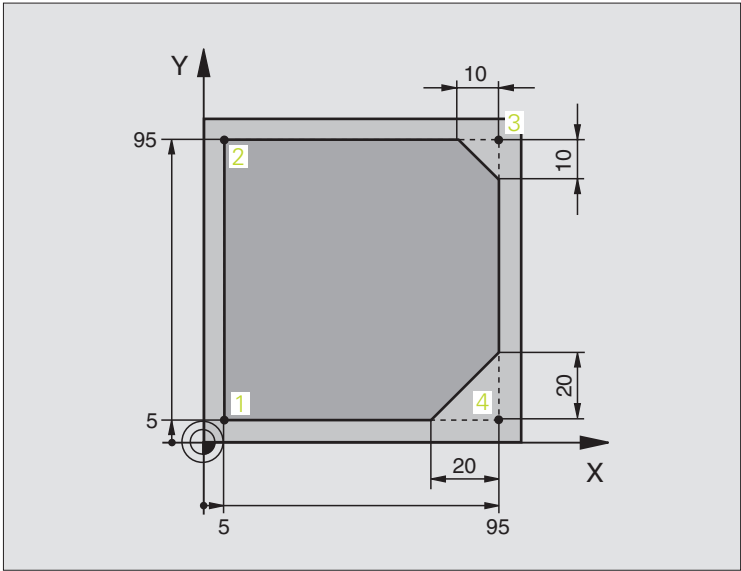

0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件圖形模擬的模擬範圍
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4000	呼叫刀具及定義其所在軸和主軸轉速 S
5 L Z+250 R0 FMAX	以快速進給速率 FMAX 將刀具外拉
6 L X-10 Y-10 R0 FMAX	刀具前置定位
7 L Z-5 R0 F1000 M3	以進給速率 F = 1000 mm/min 移動到設定之加工深度
8 APPR LT X+5 X+5 LEN10 RL F300	依切線方向以直線接近輪廓點 1
	切線連接
9 L Y+95	移動到點 2
10 L X+95	點 3：角 3 的第一直線
11 CHF 10	側邊長為 10 mm 的直線導角
12 L Y+5	點 4：角 3 的第二直線，角 4 的第一直線
13 CHF 20	側邊長為 20 mm 的直線導角
14 L X+5	移動到輪廓終點 1，角 4 的第二直線
15 DEP LT LEN10 F1000	依直線切線方式離開輪廓
16 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
17 END PGM LINEAR MM	



範例：笛卡兒座標的圓弧移動

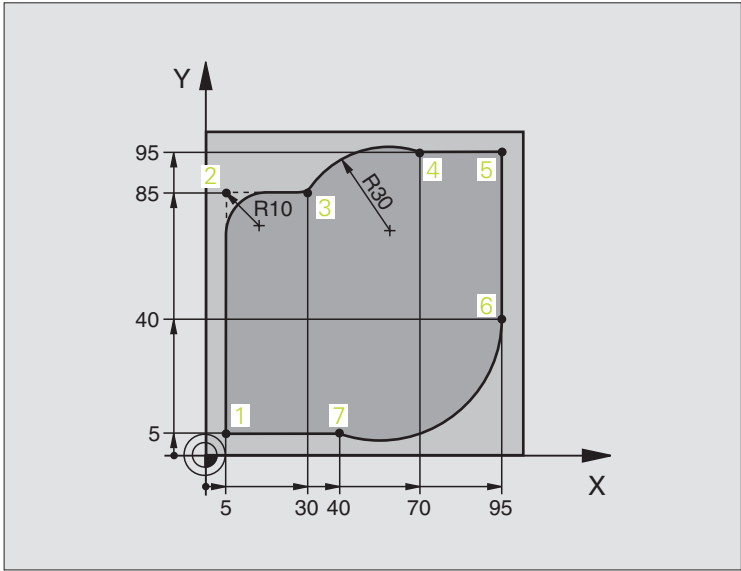


0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件圖形模擬的模擬範圍
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z X4000	呼叫刀具及定義其所在軸和主軸轉速 S
5 L Z+250 R0 FMAX	以快速進給速率 FMAX 將刀具外拉
6 L X-10 Y-10 R0 FMAX	刀具前置定位
7 L Z-5 R0 F1000 M3	以進給速率 F = 1000 mm/min 移動到設定之加工深度
8 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	依切線方向以直線接近輪廓點 1
	切線連接
9 L X+5 Y+85	點 2：角 2 的第一直線
10 RND R10 F150	插入半徑 R = 10 mm，進給速率：150 mm/min
11 L X+30 Y+85	移動到點 3：CR 的圓弧起始點
12 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	移動到點 4：CR 的圓弧終點，半徑 30 mm
13 L X+95	移動到點 5
14 L X+95 Y+40	移動到點 6
15 CT X+40 Y+5	移動到點 7：圓弧終點，依切線方向
	以圓弧連接點 6，TNC 自動計算出半徑



16 L X+5	移動到輪廓終點 1
17 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
18 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
19 END PGM CIRCULAR MM	



範例：笛卡兒座標的圓周移動

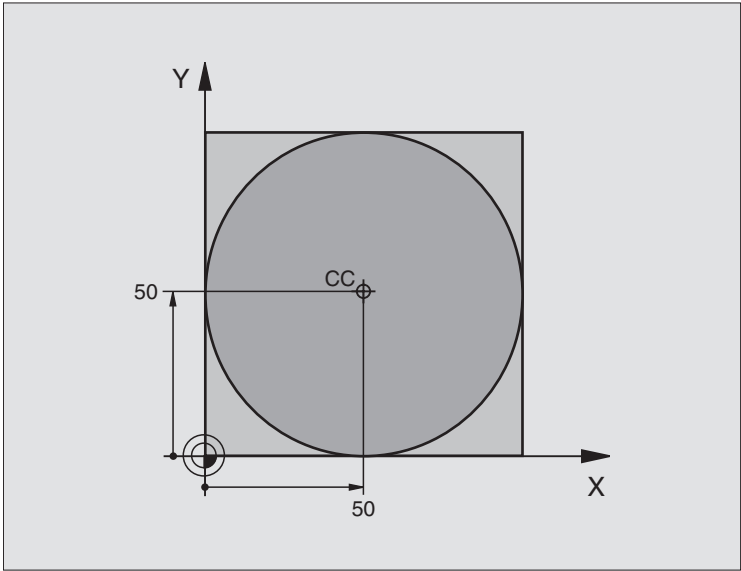

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+12.5	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S3150	刀具呼叫
5 CC X+50 Y+50	定義圓心
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
7 L X-40 Y+50 R0 FMAX	刀具前置定位
8 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度
9 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	依切線方向以圓弧接近圓的起始點
	連接
10 C X+0 DR-	移動到圓的終點 (= 圓的起始點)
11 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
	連接
12 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
13 END PGM C-CC MM	



6.5 一路徑輪廓—極座標

概述

助利用極座標的角度 **PA** 與距離 **PR**，而相對於先前定義的極座標原點 **CC**，您就可以定義一位置座標（助請參閱 基本原理，page 255）。

極座標適用於：

- 圓弧上的位置點
- 以角度標示的工件圖面；例如螺栓圓孔圓弧加工

極座標路徑功能的概述

功能	路徑功能鍵	刀具的移動	必要的輸入	頁面
直線 LP	 + 	直線	直線終點的極座標半徑與角度	頁面 248
圓弧 CP	 + 	繞著圓心 / 極座標原點 CC 至圓弧終點的圓弧路徑	圓弧終點的極座標角度，繞轉方向	頁面 248
圓弧 CTP	 + 	與前一輪廓依切線方向進行圓弧連結	圓弧終點的極座標半徑與角度	頁面 249
螺旋補間	 + 	圓周與直線移動的組合	圓弧終點的極座標半徑與角度，刀具軸終點的座標	頁面 250



極座標原點：CC


您可以在加工程式內，含有極座標的單節之前的任何地方，定義極座標原點 **CC**。如同 **CC** 單節內的圓心一樣，請輸入極座標原點於笛卡兒座標下。



- **座標 CC**：輸入極座標原點的笛卡兒座標；或如果要使用上一個設定的位置，請勿輸入任何座標。在設定極座標之前，請先定義極座標原點 **CC**。您只能定義以笛卡兒座標顯示的極座標原點 **CC**。極座標原點 **CC** 將保持有效，直到您定義新的極座標原點 **CC**。

NC 程式單節範例

12 CC X+45 Y+25

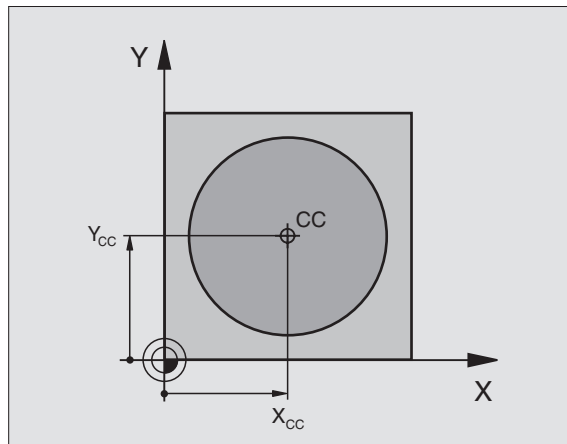

直線 LP

刀具以直線方式，從目前位置移動到直線終點，前一單節的結束點就是起始點。



► **極座標半徑 PR**：輸入極座標原點 CC 至直線終點之距離。

► **極座標角度 PA**：呢° 位於 -360° 與 $+360^\circ$ 間的直線終點角度。

PA 的正負值乃依角度參考軸而定：

■ 角度參考軸至 PR 之角度為逆時針方向：PA>0

■ 角度參考軸至 PR 之角度為順時針方向：PA<0

NC 程式單節範例


12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

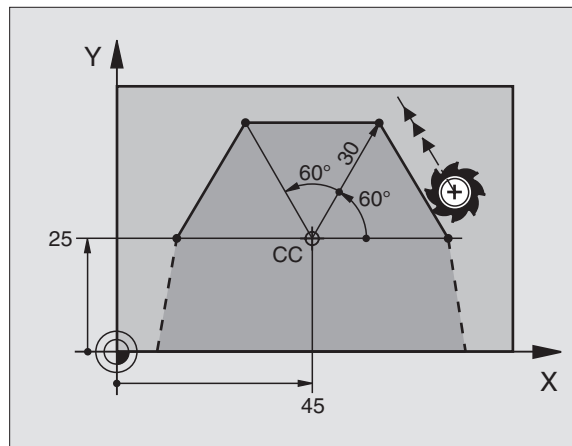

繞行極座標原點 CC 的圓弧路徑 CP

極座標半徑 PR 也是圓弧半徑，定義是起始點至極座標原點 CC 的距離。CP 單節之前最後設定的刀具位置，用來作為圓弧的起始點。



► **極座標角度 PA**：呢° 位於 -5400° 與 $+5400^\circ$ 之間的圓弧終點角度


► **繞轉方向 DR**

NC 程式單節範例

18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+

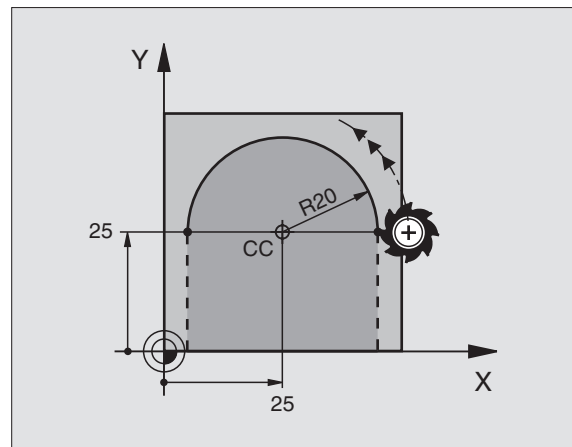

如果是增量座標，請輸入 DR 與 PA 相同的正負號。

依切線方向連結的圓弧路徑 CTP

刀具依前一輪廓的切線方向，以圓弧移動來連結。



► **極座標半徑 PR**：輸入圓弧終點至極座標原點 CC 之間的距離

► **極座標角度 PA**：圓弧終點的角度位置

NC 程式單節範例

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3


14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0



極座標原點 CC 不是輪廓圓弧的中心！

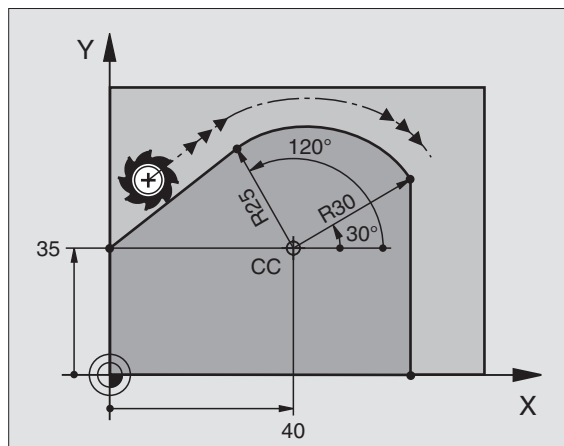

螺旋補間

螺旋移動是由一平面上的圓周移動，與垂直於該平面的直線移動組合而成。

螺旋僅能以極座標來設定程式。

應用

- 較大直徑的內、外螺紋
- 潤滑溝槽

螺紋之計算

如果要設定螺紋移動，必須輸入刀具在螺紋上以增量方式移動的總角度，還有螺紋的總高度。


計算朝上加工的螺紋移動時，需要下列資料：

螺紋回轉數 n	螺紋回轉數 + 螺紋於起始及結束的 延伸回轉數
總高度 h	螺距 $P \times$ 螺紋回轉數 n
總增量角度 IPA	陳齒 $\wedge$ 轉數 360° + 螺紋起始 旋轉角度 + 螺紋延伸旋轉角度
起始座標 Z	螺距 $P \times ($ 螺紋回轉數 + 螺紋於起始之延伸回 轉數 $)$

螺旋的型態

下表說明了螺旋的型態是由加工方向、繞轉方向、以及半徑補正來決定。

內螺紋	加工方向	繞轉方向	刀徑補正
右手螺紋	Z+	DR+—	RL
左旋螺紋	Z+	DR	RR
右手螺紋	腋 —	籽 R-	RR
左旋螺紋	Z	DR+	RL
外螺紋			
右手螺紋	Z+	DR+—	RR
左旋螺紋	Z+	DR	RL
右手螺紋	腋 —	籽 R-	RL
左旋螺紋	Z	DR+	RR

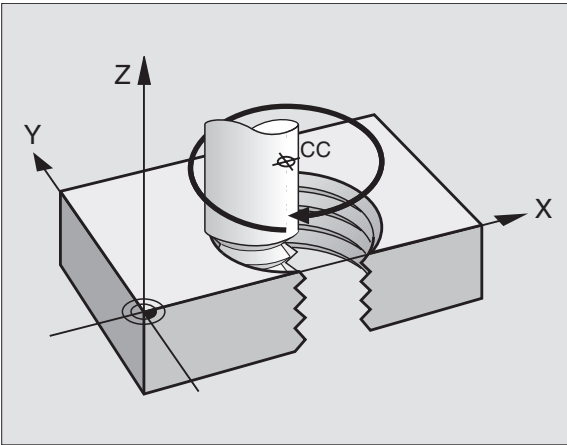

螺旋程式編輯



繞轉方向 DR 與總增量角度 IPA 的正負符號必須相同，否則刀具可能會依錯誤的路徑移動，因而損壞輪廓。

呢 ` 增量角度 IPA 的輸入範圍是 5400° 至 +5400°。助如果螺紋回轉數超過 15 轉時，請以程式區段重複來編輯螺旋程式 (助請參閱 程式段落重複, page 542)。


- 

 - ▶ **極座標角度 PA**：以增量座標輸入螺旋移動刀具的總旋轉角度。輸入角度後，請以軸選擇鍵來指定刀具軸。
 - ▶ **座標**：以增量座標輸入螺旋移動的高度。
 - ▶ **繞轉方向 DR**
 順時針的螺旋：R-
 逆時針的螺旋：DR+


範例性 NC 單節：螺紋 M6 x 1 mm，5 個回轉

```

12 CC X+40 Y+25
13 L Z+0 F100 M3
14 LP PR+3 PA+270 RL F50
15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-
    
```

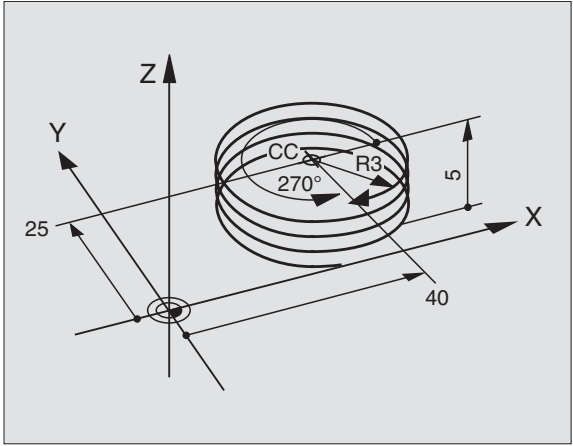


範例：極座標的直線移動

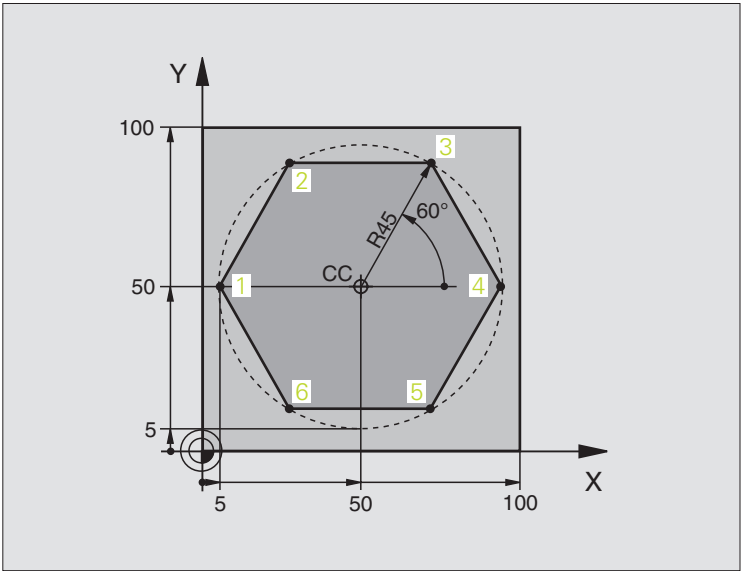

0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+7.5	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
5 CC X+50 Y+50	定義極座標的圓點
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
7 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	刀具前置定位
8 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度
9 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	依切線方向以直線接近輪廓點 1
	切線連接
10 LP PA+120	移動到點 2
11 LP PA+60	移動到點 3
12 LP PA+0	移動到點 4
13 LP PA-60	移動到點 5
14 LP PA-120	移動到點 6
15 LP PA+180	移動到點 1
16 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
17 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
18 END PGM LINEARPO MM	



範例：螺旋

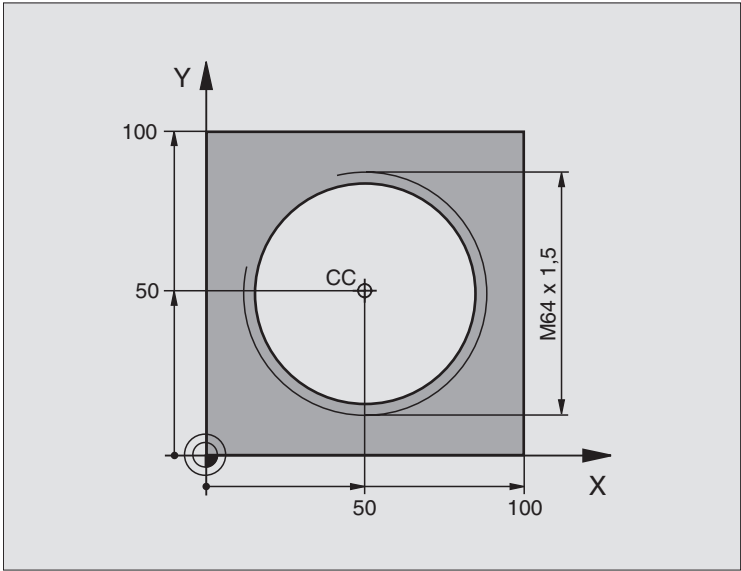

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+5	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S1400	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 L X+50 Y+50 R0 FMAX	刀具前置定位
7 CC	以最後設定位置作為極座標原點
8 L Z-12.75 R0 F1000 M3	移動到加工深度
9 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	依切線方向以圓弧接近輪廓
10 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	螺旋補間
11 DEP CT CCA180 R+2	依切線方向以圓弧離開輪廓
12 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
13 END PGM HELIX MM	

大於 16 個以上的回轉數的螺紋加工

...	
8 L Z-12.75 R0 F1000	
9 APPR PCT PR+32 PA-180 CCA180 R+2 RL F100	



10 LBL 1	識別程式區段重複的起始
11 CP IPA+360 IZ+1.5 DR+ F200	以增量 IZ 座標輸入螺距
12 CALL LBL 1 REP 24	設定重複的次數 (螺紋回轉數)
13 DEP CT CCA180 R+2	
...	



6.6 一路徑輪廓 — FK 自由路徑的程式編輯

基本原理

不是 NC 專用的工件圖面，通常含有許多灰色路徑功能鍵無法輸入的座標，例如您在特定的輪廓方面可能只具有下列資料：

- 輪廓上的已知座標，或其近似值
- 以另一輪廓作為參考的座標資料
- 方向性資料與輪廓路徑的相關資料

您可以使用 **FK 自由輪廓編輯** 程式的功能，直接輸入這些維度資料。**TNC** 將依據已知的座標，提供具有互動式程式編輯圖形的程式編輯對話。對於右上圖顯示的工件圖面而言，**FK** 程式編輯是最方便的程式編輯方法。



請務必遵守下列 FK 程式編輯的先決條件：

FK 自由輪廓 程式編輯功能，只能使用在加工平面上的程式編輯輪廓。加工平面是在加工程式的第一個 **BLK FORM** 單節內加以定義。

您必須為每一輪廓輸入所有可用的資料，惟 **Y** 使是沒有改變的資料也必須在每一單節內輸入，否則無法辨識。

所有 **FK** 元件都允許使用 **Q** 參數，除了具有相對參考的元素（例如 **RX** 或 **RAN**），或參考其他 **NC** 單節的元素。

如果程式內兼具 **FK** 單節與傳統單節，**FK** 輪廓必須完整定義，才能回到傳統的程式編輯。

TNC 需要固定點來計算輪廓。在編輯 **FK** 輪廓之前，使用灰色路徑功能鍵，設定包含加工平面座標的位置，請勿在單節內輸入任何 **Q** 參數。


如果 **FK** 輪廓的第一個單節是 **FCT** 或 **FLT** 單節，您必須以灰色路徑功能鍵來設定至少兩個 **NC** 單節，以便充分定義輪廓接近的方向。

請勿在 **LBL** 標籤後直接編輯 **FK** 輪廓。



對於 TNC 4xx 建立 FK 程式：

為要能夠讀入在 **iTNC 350** 上所建立之 **FK** 程式的 **TNC 4xx**，在一單節內的個別 **FK** 元件必須與在軟鍵列中所顯示的為相同順序。

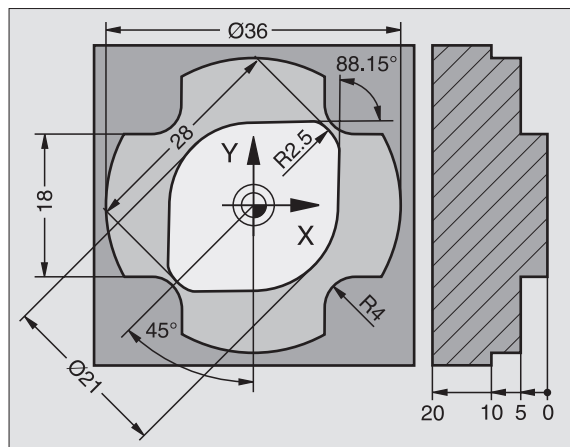

FK 程式編輯時圖式



如果您在 FK 程式編輯期間，希望使用圖形支援時，請選擇 **PROGRAM + GRAPHICS** 螢幕配置 助 (請參閱 程式與編輯 on page 50)。

不完整的座標資料通常無法完整定義工件輪廓，在此狀況下，TNC 在 FK 圖形中提供可能的解答。使用者可選擇能配合圖面的輪廓，FK 圖形以不同顏色顯示工件輪廓：

- 白色 輪廓已經完整定義。
- 綠色 輸入的資料有數種可能性：請選擇正確的一個。
- 紅色 輸入的資料不足以決定輪廓：請輸入更多的資料。

如果輸入的資料具有多種可能的解答，而且輪廓以綠色顯示時，請依據下列方法選擇正確的輪廓：

- 顯示可能的解答
 - ▶ 重複按下 **SHOW SOLUTION** 軟鍵，直到顯示正確的輪廓。如果您在標準設定中不能夠分辨可能的解決方案，請使用縮放功能 (第二軟鍵列)。
- 選擇可能的答案
 - ▶ 如果顯示的輪廓能配合圖面時，請以 **SELECT SOLUTION** 來選擇輪廓。

如果您還不要選擇綠色輪廓，請按下 **EDIT** 軟鍵來繼續 FK 對話。



請以 **SELECT SOLUTION** 軟鍵，儘快選擇綠色的輪廓。您可以用這種方式，避免後續要素的混淆。

工具機製造商可使用 FK 圖形的其他顏色。


您以 **PGM CALL** 從程式呼叫的 NC 單節是以另一種顏色來顯示。

在圖形視窗中顯示單節編號

爲了在一圖形視窗中顯示一單節編號：



- 設定 **SHOW OMIT BLOCK NR.** 軟鍵成爲 **SHOW** (軟鍵列 3)

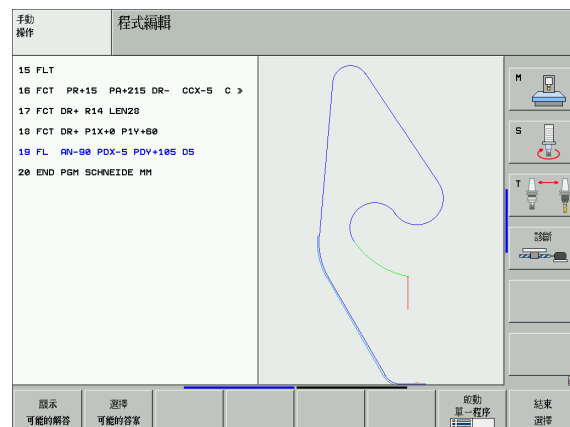

轉換 FK 程式成為海德漢會話格式

TNC 的特色在於提供兩種可能性來轉換 FK 程式到一般語言程式：

- 轉換程式，所以程式結構可以維持（程式段落重複及子程式呼叫）。如果在 FK 順序中您已經使用 Q 參數功能，即不能夠適用。
- 轉換程式，使得程式段落重複、子程式呼叫及 Q 參數計算皆為線性化。對於線性化，除了程式段落重複與子程式呼叫之外，TNC 寫入在內部處理的 NC 單節到所產生的程式中，或是計算在一 FK 順序中透過 Q 參數計算所指定的數值。

	▶ 選擇您想要轉換的程式。
	▶ 偏移軟鍵列，直到出現轉換程式 軟鍵。
	▶ 選擇具有轉換程式功能的軟鍵列。
	▶ 轉換所選擇程式的 FK 單節。TNC 轉換所有 FK 單節成為直線單節 (L) 及圓弧單節 (CC, C)，且可維持程式結構，或是
	▶ 轉換所選擇程式的 FK 單節。TNC 轉換所有 FK 單節成為直線單節 (L) 及圓弧單節 (CC, C)，且 TNC 線性化程式。



由 TNC 所建立的檔案名稱包含舊檔名及副檔名 **_nc**。範例：

- FK 程式的檔案名稱：**HEBEL.H**
- 由 TNC 所轉換之會話對話程式之檔案名稱：**HEBEL_nc.h**

簡潔場活 | 話程式之解析度為 0.1 度。

所轉換的程式包括在轉換的 NC 單節 **SNR** 之後的註解及一編號。編號代表個別會話單節所計算之 FK 程式的單節編號。

開啓 FK 對話

如果您按下灰色的 **FK** 按鈕，**TNC** 就會顯示您可以用來開啓 **FK** 對話的軟鍵：請參閱下表，再次按下 **FK** 按鈕就能取消選擇軟鍵。

如果您以這些軟鍵之一來開啓 **FK** 對話，**TNC** 將顯示其他的軟鍵列，讓您輸入已知座標、方向性資料、輪廓路徑的相關資料。

輪廓	軟鍵
依輪廓切線方向的直線連結	
非依輪廓切線方向的直線連結	
依切線方向的圓弧連結	
非依切線方向的圓弧連結	
FK 程式編輯的極座標原點	

FK 程式編輯的極座標原點

- 
- ▶ 如果要顯示自由輪廓程式設計的軟鍵，請按下 **FK** 鍵。
- 
- ▶ 要啓始定義極座標原點的對話，請按下 **FPOL** 軟鍵。然後 **TNC** 顯示啓用工作平面之軸向軟鍵。
 - ▶ 使用這些軟鍵輸入極座標。

 **FK 程式編輯之極座標原點直到您使用 **FPOL** 定義了新原點之前皆維持有效。**



直線的自由程式編輯

非依輪廓切線方向的直線連結



- 如果要顯示自由輪廓程式設計的軟鍵，請按下 **FK** 鍵。



- 如果開啓直線的自由輪廓程式設計的對話，請按下 **FL** 軟鍵。**TNC** 顯示其他的軟鍵。
- 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料。**FK** 圖形以紅色顯示設定的輪廓，直到輸入充分的資料。如果輸入的資料具有數種解答時，圖形將以綠色顯示輪廓（請參閱 **FK** 程式編輯時圖式，page 256）。

依輪廓切線方向的直線連結

如果依切線方向以直線連結另一輪廓時，請以 **FLT** 軟鍵來開啓對話：



- 如果要顯示自由輪廓程式設計的軟鍵，請按下 **FK** 鍵。



- 如果要開啓對話，請按下 **FLT** 軟鍵。
- 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料。

圓弧的自由程式編輯

非依切線方向的圓弧連結



- 如果要顯示自由輪廓程式設計的軟鍵，請按下 **FK** 鍵。



- 爲了開始圓弧之自由程式編輯的對話，請按下 **FC** 軟鍵。**TNC** 即顯示出軟鍵，您可用來輸入圓弧上的直接資料或是圓心上的資料。
- 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料。**FK** 圖形以紅色顯示設定的輪廓，直到輸入充分的資料。如果輸入的資料具有數種解答時，圖形將以綠色顯示輪廓（請參閱 **FK** 程式編輯時圖式，page 256）。

依切線方向的圓弧連結

如果圓弧爲切線連接到另一個輪廓元件，使用 **FCT** 軟鍵來開始對話：



- 如果要顯示自由輪廓程式設計的軟鍵，請按下 **FK** 鍵。



- 爲了開始對話，按下 **FCT** 軟鍵。
- 使用這些軟鍵，在單節內輸入所有已知資料。

可能的輸入

終點座標

已知資料	軟鍵	
笛卡兒座標 X 與 Y		
參考 FPOL 的極座標		

NC 程式單節範例

7 FPOL X+20 Y+30

8 FL IX+10 Y+20 RR F100

9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

輪廓的方向與長度




已知資料	軟鍵
直線的長度	
直線的傾斜角度	
圓弧的 LEN 弦長度	
切線的傾斜角度 AN	
圓弧的中心角	

NC 程式單節範例

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

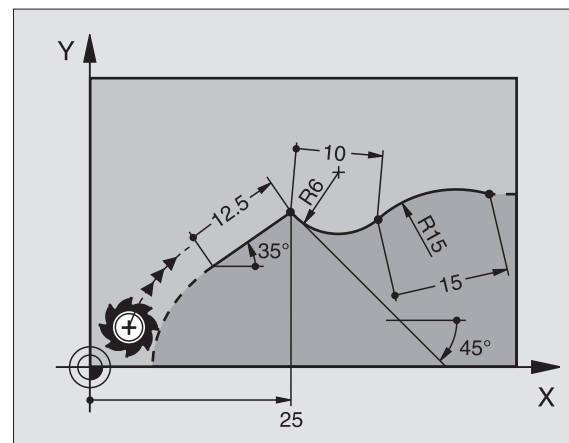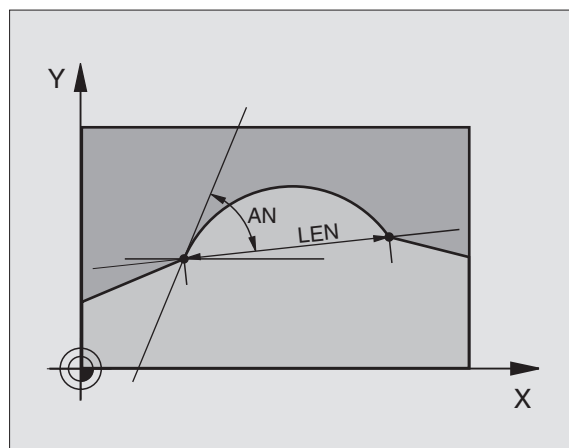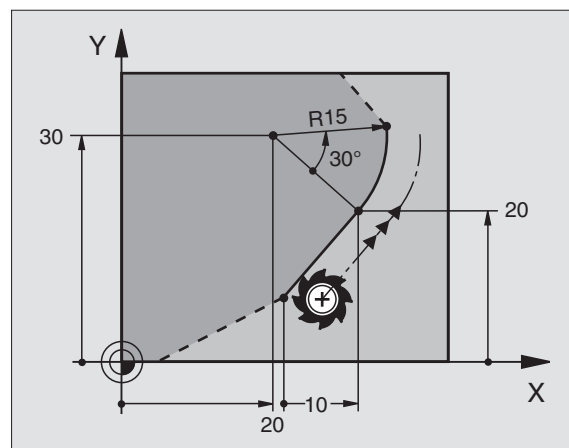

FC/FCT 單節內的圓心 CC、半徑、與繞轉方向

TNC 從您輸入的資料，計算出自由輪廓圓弧的圓心，因此能在 FK 程式單節內編輯圓周移動。


如果您要以極座標來定義圓心，您必須使用 FPOL，而非 CC 來定義極座標原點。FPOL 是以笛卡兒座標方式輸入，而且保持有效，直到 TNC 遇到含有另一 FPOL 的單節為止。

以傳統方式計算或編輯的圓心，對於新的 FK 輪廓而言，不再是正確的極座標原點或圓心：如果您輸入的傳統極座標，是指您先前定義的 CC 單節的極座標原點，那麼必須在 FK 輪廓之後的 CC 單節內再次輸入極座標原點。

已知資料	軟鍵	
笛卡兒座標的圓心		
極座標的圓心		
圓弧的繞轉方向		
圓弧的半徑		

NC 程式單節範例

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15
11 FPOL X+20 Y+15
12 FL AN+40
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

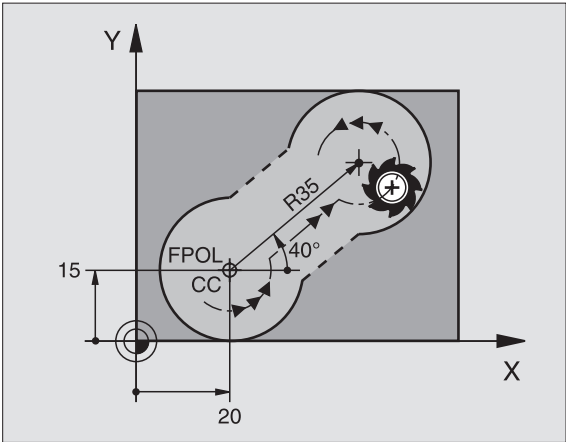

閉迴路輪廓

您可以使用 **CLSD** 軟鍵，來辨識閉迴路輪廓的起點與終點，如此減少了最後一個輪廓的可能解答的數量。


在 FK 區段的第一個與最後一個單節內，以追加輪廓資料之方式輸入 **CLSD** 指令。



輪廓的開始：CLSD+
輪廓的結束：CLSD-

NC 程式單節範例

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
...
17 FCT DR- R+15 CLSD-
```

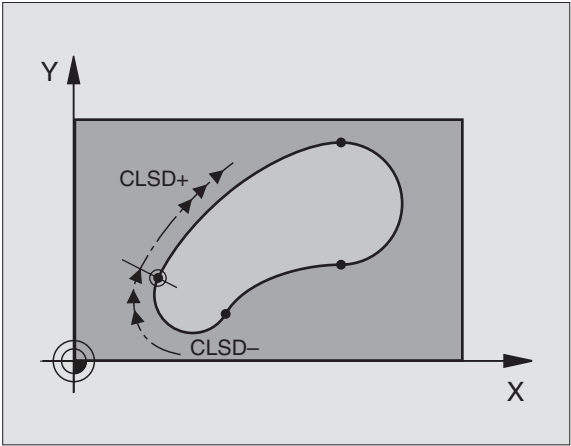

輔助點

在自由輪廓的直線與圓弧上，您可輸入輪廓上或附近的輔助點的座標。

輪廓上的輔助點

輔助點位於直線上、直線的延伸上或圓弧上。

已知資料	軟鍵		
輔助點的 X 座標 在直線上 P1 或 P2			
輔助點的 Y 座標 在直線上 P1 或 P2			
輔助點的 X 座標 在圓弧上 P1、P2 或 P3			
輔助點的 Y 座標 在圓弧上 P1、P2 或 P3			


接近輪廓的輔助點

已知資料	軟鍵	
接近直線的輔助點的 X 與 Y 座標		
輔助點 / 直線的距離		
接近圓弧的輔助點的 X 與 Y 座標		
輔助點 / 圓弧的距離		

NC 程式單節範例

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

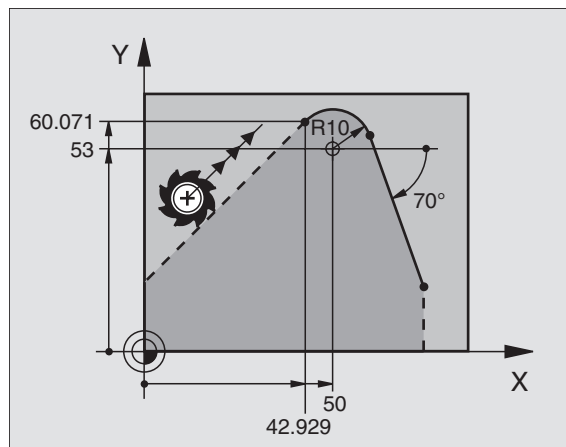

相對資料

數值依據其他輪廓來決定的資料，稱為相對資料。助軟鍵與程式文字都以 **R** 開頭，代表 **Relative**。右圖顯示以相對資料來編輯程式。




- 相對資料的座標與角度都採用增量方式，您還必須輸入資料所參考的輪廓的單節號碼。
- 相對資料所參考的輪廓的單節號碼，僅能位於您設定的單節的前 64 個定位單節。
- 如果您刪除了相對資料所參考的單節，TNC 會顯示錯誤訊息。在您刪除單節之前，請先行修改程式。

相對於單節 N 的資料：終點座標

已知資料	軟鍵	
笛卡兒座標 相對於單節 N		
相對於單節 N 的極座標		

NC 程式單節範例

- 12 FPOL X+10 Y+10
- 13 FL PR+20 PA+20
- 14 FL AN+45
- 15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13
- 16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

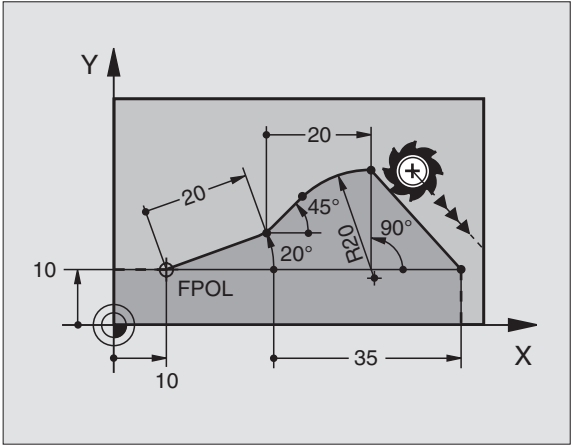


相對於單節 N 的資料：輪廓的方向與距離

已知資料	軟鍵
直線與另一要件之間的角度，或圓弧切線與另一元件之間的角度	
平行於輪廓的直線	
直線與平行的輪廓之間的距離	

NC 程式單節範例

```

17 FL LEN 20 AN+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAN+95
22 FL IAN+220 RAN 18
    
```

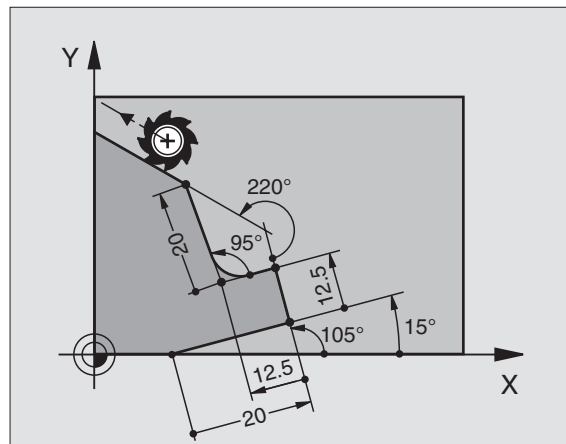


相對於單節 N 的資料：圓心 CC

已知資料	軟鍵	
圓心相對於單節 N 的笛卡兒座標		
圓心相對於單節 N 的極座標		


NC 程式單節範例

```

12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14
    
```

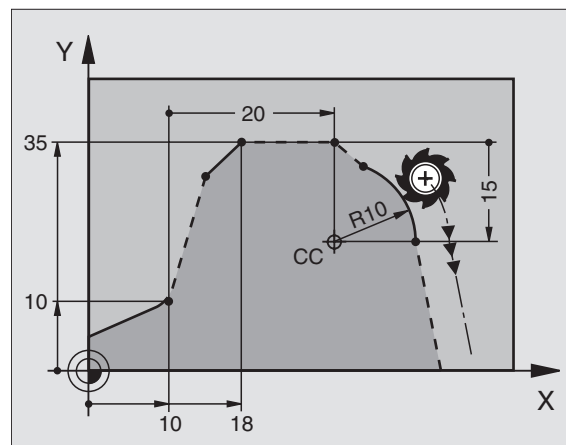


範例：FK 程式編輯 1

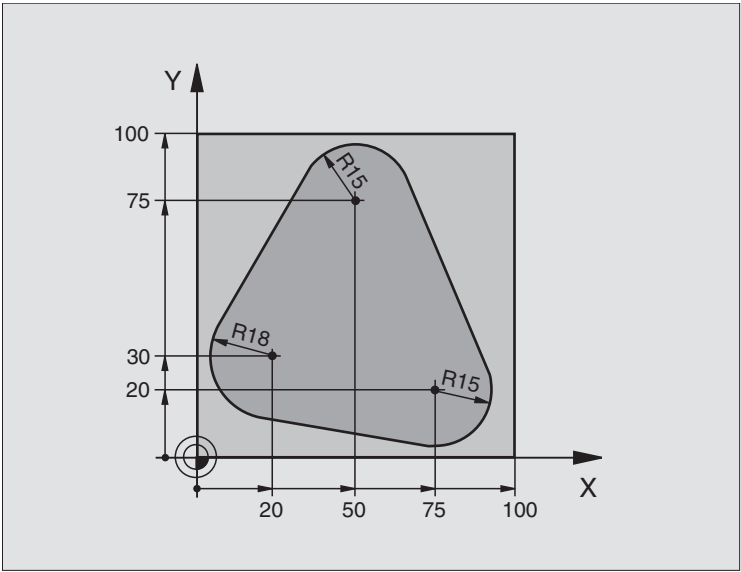

0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 L X-20 Y+30 R0 FMAX	刀具前置定位
7 L Z-10 R0 F1000 M3	移動到加工深度
8 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	依切線方向以圓弧接近輪廓
9 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK 輪廓：
10 FLT	為每一輪廓設定所有已知的資料
11 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
12 FLT	
13 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
14 FLT	
15 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
16 DEP CT CCA90 R+5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
17 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
18 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
19 END PGM FK1 MM	



範例：FK 程式編輯 2

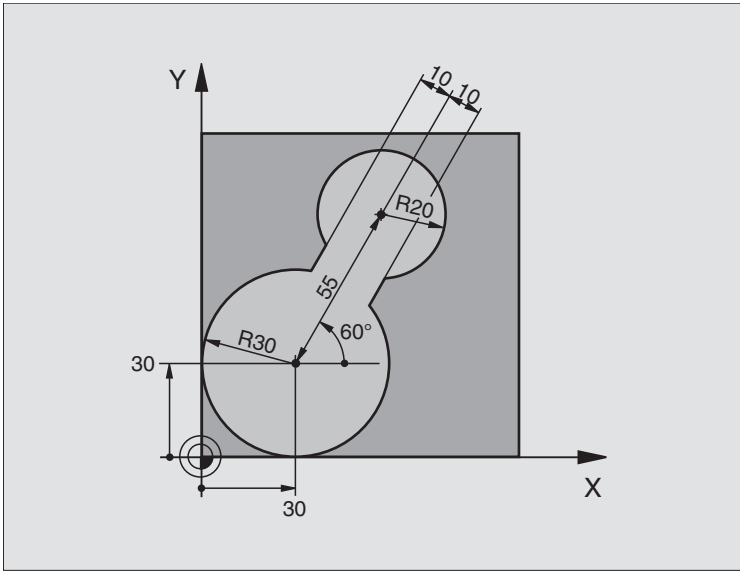


0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 L X+30 Y+30 R0 FMAX	刀具前置定位
7 L Z+5 R0 FMAX M3	刀具在刀具軸上前置定位
8 L Z-5 R0 F100	移動到加工深度



9 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	依切線方向以圓弧接近輪廓
10 FPOL X+30 Y+30	FK 輪廓：
11 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	為每一輪廓設定所有已知的資料
12 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
13 FSELECT 3	
14 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
15 FSELECT 2	
16 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
17 FSELECT 3	
18 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
19 FSELECT 2	
20 DEP LCT X+30 Y+30 R5	依切線方向以圓弧離開輪廓
21 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
22 END PGM FK2 MM	



範例：FK 程式編輯 3

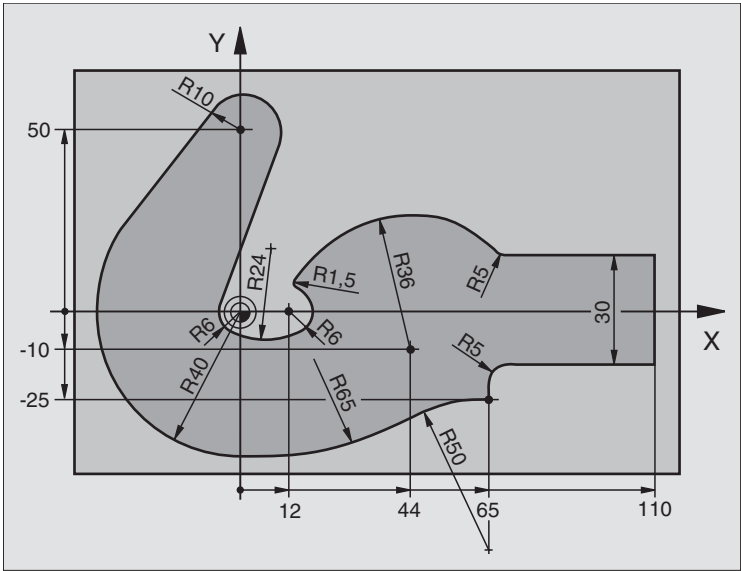

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 L X-70 Y+0 R0 FMAX	刀具前置定位
7 L Z-5 R0 F1000 M3	移動到加工深度



8 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	依切線方向以圓弧接近輪廓
9 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK 輪廓：
10 FLT	為每一輪廓設定所有已知的資料
11 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
12 FLT	
13 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
14 FCT DR+ R24	
15 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
16 FSELECT 2	
17 FCT DR- R1.5	
18 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
19 FSELECT 2	
20 FCT DR+ R5	
21 FLT X+110 Y+15 AN+0	
22 FL AN-90	
23 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
24 RND R5	
25 FL X+65 Y-25 AN-90	
26 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
27 FCT DR- R65	
28 FSELECT 1	
29 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
30 FSELECT 4	
31 DEP CT CCA90 R+5 F1000	依切線方向以圓弧離開輪廓
32 L X-70 R0 FMAX	
33 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
34 END PGM FK3 MM	

6.7 一輪廓移動一滑線補間 (軟體選項 2)

功能

如果您要加工在 CAD 系統內以滑線描述的輪廓，可直接轉移到 TNC 來執行。TNC 具備滑線補間功能，能執行 2、3、4 或 5 軸的三次多項式補間功能。



您無法在 TNC 內編輯滑線單節。例外：滑線單節內的進給速率 **F** 與 **M** 功能。

範例：兩軸的單節格式

7 L X+28.338 Y+19.385 Z-0.5 FMAX	滑線的起始點
8 SPL X24.875 Y15.924 Z-0.5 K3X-4.688E-002 K2X2.459E-002 K1X3.486E+000 K3Y-4.563E-002 K2Y2.155E-002 K1Y3.486E+000 K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000 F10000	滑線的終點 X 軸的滑線參數 Y 軸的滑線參數 Z 軸的滑線參數
9 SPL X17.952 Y9.003 Z-0.500 K3X5.159E-002 K2X-5.644E-002 K1X6.928E+000 K3Y3.753E-002 K2Y-2.644E-002 K1Y6.910E+000 K3Z0.000E+000 K2Z0.000E+000 K1Z0.000E+000	滑線的終點 X 軸的滑線參數 Y 軸的滑線參數 Z 軸的滑線參數
10 ...	

TNC 依據下列三次多項式來執行滑線單節：

標堦 (t) = K3X t³ + K2X t² + K1X t + X

標堦 (t) = K3Y t³ + K2Y t² + K1Y t + Y

標堦 (t) = K3Z t³ + K2Z t² + K1Z t + Z

變數 t 從 1 至 0。t 的增量取決於進給速率與滑線長度。

範例：五軸的單節格式

7 L X+33.909 X-25.838 Z+75.107 A+17 B-10.103 FMAX	滑線的起始點
8 SPL X+39.824 Y-28.378 Z+77.425 A+17.32 B-12.75 K3X+0.0983 K2X-0.441 K1X-5.5724 K3Y-0.0422 K2Y+0.1893 1Y+2.3929 K3Z+0.0015 K2Z-0.9549 K1Z+3.0875 K3A+0.1283 K2A-0.141 K1A-0.5724 K3B+0.0083 K2B-0.413 E+2 K1B-1.5724 E+1 F10000	滑線的終點 X 軸的滑線參數 Y 軸的滑線參數 Z 軸的滑線參數 A 軸的滑線參數 B 軸的滑線參數指數形態
9 ...	



TNC 依據下列三次多項式來執行滑線單節：

$$\text{標} \cdot X(t) = K3X \ t^3 + K2X \ t^2 + K1X \ t + X$$

$$\text{標} \cdot Y(t) = K3Y \ t^3 + K2Y \ t^2 + K1Y \ t + Y$$

$$\text{標} \cdot Z(t) = K3Z \ t^3 + K2Z \ t^2 + K1Z \ t + Z$$

$$\text{標} \cdot A(t) = K3A \ t^3 + K2A \ t^2 + K1A \ t + A$$

$$\text{標} \cdot B(t) = K3B \ t^3 + K2B \ t^2 + K1B \ t + B$$

變數 t 從 1 至 0。 t 的增量取決於進給速率與滑線長度。



對於滑線單節內的每一終點座標，必須設定從 K3 至 K1 的滑線參數。終點座標在滑線單節內能以任何順序來設定。

對於每一軸的滑線參數 K，TNC 預期的順序是 K3、K2、K1。

除了主要軸 X、Y 與 Z，TNC 也能處理次要軸 U、V 與 W，旋轉軸 A、B 與 C，接著必須在滑線參數 K 中設定個別的對應軸。

(例如：K3A+0.0953 K2A-0.441 K1A+0.5724)。

如果滑線參數 K 的絕對值大於 9.999 999 99，則 K 值需經處理後，以指數形態輸出 (例如：K3X+1.2750 E2)。

即使在傾斜加工面，TNC 也能執行具有滑線單節的程式。

每 T 保從某一滑線儘量以切線方式轉換為下一滑線 (方向的變化小於 0.1°)。如果過濾器功能關閉，使工具機搖動，那麼 TNC 就會停止加工。如果過濾器功能在使用中，TNC 會在這些位置上降低進給速率。

絲 u 起始點與先前輪廓的終點的差異不會超過 1 痠。更大的差異將會引起一錯誤訊息。

輸入範圍

- 滑線的終點：—9 999.9999 至 +99 999.9999
- 滑線參數 K：—9.999 999 99 至 +9.999 999 99
- 滑線參數 K 的指數次方：—255 至 +255 (整數)。

6.8 處理 DXF 檔案 (軟體選項)

功能

在 CAD 程式中所建立的 DXF 檔案可以直接由 TNC 開啟，藉以擷取輪廓或機械位置，並將儲存成一般語言的程式。依此方式取得的一般語言程式亦可由較舊的 TNC 控制所執行，因為這些輪廓程式僅包含 **L**、**CC** 及 **CP** 單節。

如果您在**程式與編輯**操作模式中處理 DXF 檔案，TNC 即會使用 **.H** 的副檔名來產生附檔名為 **.PNT** 之點加工檔案。如果您在程式與編輯操作模式中處理 DXF 檔案，TNC 即會使用 **.HC** 的副檔名來產生附檔名為 **.HP** 之點加工檔案。



要做處理的 DXF 檔案必須儲存在您的 TNC 之硬碟上。


要在載入檔案到 TNC 之前，要保證 DXF 檔案的名稱不會包含任何空白字元或不合法的字符字元。助 (請參閱 檔案名稱 on page 110)

要被開啓的 DXF 檔案必須至少包含一層：

TNC 支援最常用的 DXF 格式，R12(相等於 AC1009)。

以下的 DXF 元件可以選擇成為輪廓。

- LINE (直線)
- CIRCLE (整圓)
- ARC (圓弧)

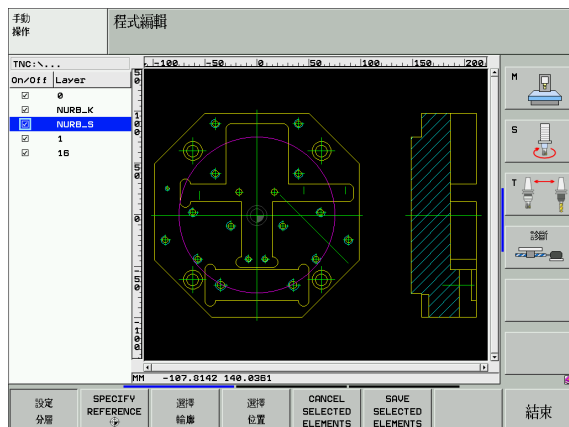

開啓一 DXF 檔案



- ▶ 選擇程式與編輯操作模式
- ▶ 呼叫檔案管理員。
- ▶ 爲了能夠看到所顯示的用於選擇檔案種類的軟鍵功能表，請按下 **SELECT TYPE** 軟鍵。
- ▶ 若了能夠顯示所有的 DXF 檔案，請按下 **SHOW DXF** 軟鍵。
- ▶ 選擇儲存 DXF 檔案的目錄。
- ▶ 選擇所想要的 DXF 檔案，並使用 **ENT** 鍵載入。TNC 開啓 DXF 轉換器，並在螢幕上顯示 DXF 檔案的內容。TNC 在左方視窗中顯示疊層，並在右方視窗中顯示圖形。

基本設定


第三軟鍵列具有用於輸入的多種可能性：

設定	軟鍵
顯示 / 隱藏尺規：TNC 在圖形的左方及上方邊緣顯示尺規。數值會顯示在尺規上，並基於圖形的工作原點。	規則 關閉 開啟
顯示 / 隱藏狀態列：TNC 在圖形的底緣處顯示狀態列。以下的資訊會顯示在狀態列中： ■ 啟動的測量單位 (MM 或 INCH) ■ 目前滑鼠位置的 X 與 Y 座標 ■ 在 SELECT CONTOUR 模式中，TNC 會顯示出所選擇的輪廓是否為開放 (open contour) 或是封閉 (closed contour)。	狀態 關閉 開啟
測量單位 MM/INCH：輸入 DXF 檔案的測量單位。然後 TNC 以此測量單位輸出輪廓程式。	單元的測量 MM INCH
設定公差：公差代表了相鄰輪廓元件彼此最多可以相隔多少距離。您可使用公差來補正在製圖時所發生的不正確。預先的設定係依據整個 DXF 檔案的內容而定。	設定 容許量
設定解析度：解析度代表了當產生輪廓程式時，TNC 必須使用的小數位數。預設值：μ4 位小數 (當啟用測量單位是 mm 時，即等於解析度為 0.1 m)	設定 解析度



請注意如果您必須設定正確的測量單位，因為 DXF 檔案不會包含任何這樣的資訊。

如果您想要對於較舊的 TNC 控制來產生程式，您必須限制解析度到三位小數。此外，您必須移除由 DXF 轉換器所插入到輪廓程式中的註解。

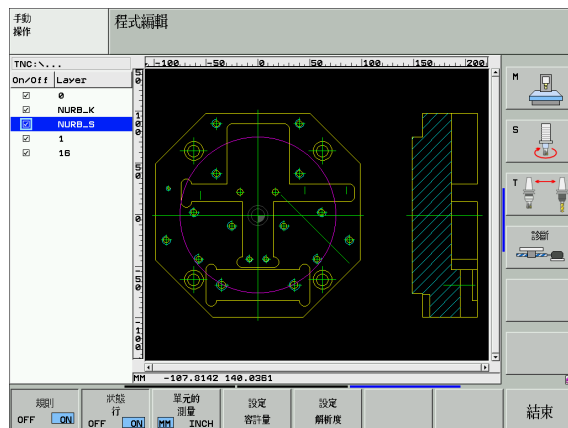

圖層設定

在規則上，DXF 檔案包含有多個圖層，設計者可利用來將圖面組織化。設計者使用圖層來產生多種元件種類的群組，例如實際工件輪廓、尺寸、輔助及設計線、遮影及文字等。


所以於選擇輪廓期間應儘可能有愈少不必要的資訊出現在螢幕上會愈好，您可隱藏 DXF 檔案中所包含的所有多餘的圖層。



所要處理的 DXF 檔案必須至少包含一個圖層。

甚至如果設計者將其輪廓儲存在不同圖層中，您仍可選擇輪廓。

- ▶ 如果其尚未被啟動，選擇圖層設定模式。在左方視窗中，TNC 即會顯示在啟動的 DXF 檔案中所包含的所有圖層。
- ▶ 爲了隱藏一圖層，使用滑鼠左鍵來選擇圖層，並點選它的選取盒來隱藏它。
- ▶ 爲了顯示一圖層，使用滑鼠左鍵來選擇圖層，並再次點選它的選取盒來顯示它。

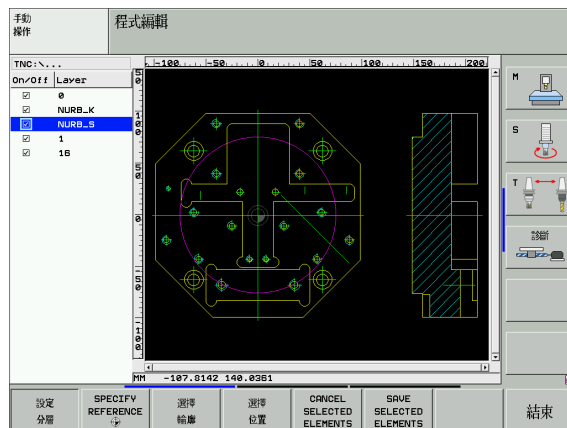

指定參考點

DXF 檔案的圖案工作原點並不會永遠以讓您可直接使用它做為工件的參考點的方式來定位。因此，TNC 具有一項功能，使您能夠藉由點選一元件而偏移圖形工作原點到一適當的位置。


您可將參考點定義在以下的位置處：

- 在一直線的起點，終點或中心
- 在一圓弧的起點或終點
- 在四分之一圓周之間的交接處或是全圓的中心處
- 在以下的交點
 - 直線與直線，即使交點實際上位在直線的延伸處
 - 直線與圓弧
 - 直線與全圓
 - 圓與圓（不論其為圓弧或全圓）



您必須使用 TNC 鍵盤上的觸控板或是透過 USB 埠連接的滑鼠來指定一參考點。

一旦您已經選擇輪廓之後，您亦可改變參考點。TNC 不會計算實際的輪廓資料，直到您儲存所選擇的輪廓在一輪廓程式中。

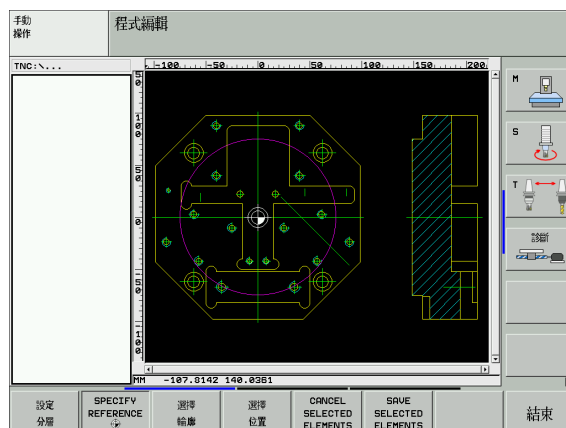

選擇在一單一元件上的一參考點



- ▶ 選擇指定參考點的模式。
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選您想要設定參考點的元件。TNC 利用星號來標示出在所選擇元件上可做為參考點的可能位置。
- ▶ 點選您想要選擇做為參考點的星號。TNC 設定參考點符號到所選擇的位置。如果所選擇的元件太小，可使用縮放功能。

選擇兩個元件的交點上的一參考點



- ▶ 選擇指定參考點的模式。
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選第一個元件 (直線、全圓或圓弧)。
TNC 利用星號來標示出在所選擇元件上可做為參考點的可能位置。
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選第二個元件 (直線、全圓或圓弧)。
TNC 設定參考點符號到交點上。



TNC 會計算出兩個元件的交點，即使其位在這些元件之一的延伸線上。

如果 TNC 計算出多個交點，其會選擇在第二元件上最靠近滑鼠點選位置的交點。

如果 TNC 無法計算一交點，即會取消第一元件上的標示。

選擇與儲存輪廓



您必須使用 TNC 鍵盤上的觸控板或是透過 USB 埠連接的滑鼠來選擇一輪廓。


如果您並非在 **smarT.NC** 操作模式中使用輪廓程式，在當選擇對應於所想要加工方向的輪廓時，您必須指定加工順序。

選擇第一個輪廓元件，使得有可能接近而不發生碰撞。

如果輪廓元件彼此非常靠近，可使用縮放功能。

選擇
輪廓

- ▶ 選擇用於選擇一輪廓的模式。TNC 會隱藏在左方視窗中所顯示的圖層，而右方視窗被啟動而用於輪廓選擇。
- ▶ 爲了選擇一輪廓元件，使用滑鼠左鍵來點選所想要的輪廓元件。所選擇的輪廓元件即變爲藍色。同時，TNC 在左方視窗中以一符號 (圓或線) 標示出所選擇的元件。
- ▶ 爲了選擇下一個輪廓元件，使用滑鼠左鍵來點選所想要的輪廓元件。所選擇的輪廓元件即變爲藍色。如果在所選擇的加工順序中其它的輪廓元件爲非常清楚合理，這些元件即會變爲綠色。點選最後的綠色元件來假設所有元件成爲輪廓程式。TNC 在左方視窗中顯示所有選擇的輪廓元件。TNC 顯示的元件在 **NC** 欄位中仍爲綠色，而不具有檢查標記。這些元件在當其被儲存時並不輸出到輪廓程式。
- ▶ 如果需要的話亦可解除您已經選擇的元件，其係藉由再次於右方視窗中點選元件，但此次係按下 **CTRL** 鍵。

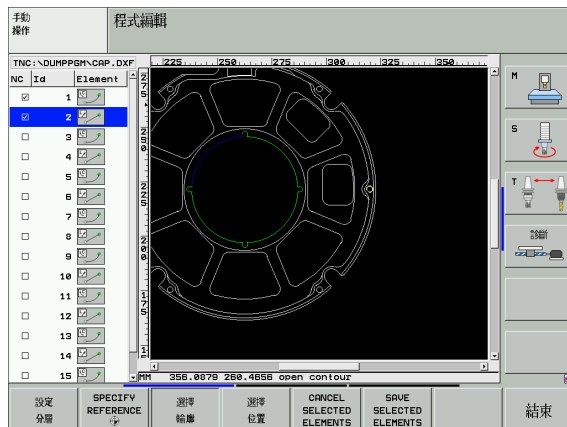



► 爲了將所選擇的輪廓元件儲存成一般語言程式，在 TNC 所顯示的突現式視窗中輸入任何檔案名稱。預設值：**DXF** 檔案的名稱。如果 **DXF** 的名稱含有特殊字元或空格，TNC 即以一底線來取代那個字元。



► 確認輸入：TNC 儲存輪廓程式在亦儲存了 **DXF** 檔案的目錄中。



► 如果您想要選擇更多的輪廓，按下 **CANCEL SELECTED ELEMENTS** 軟鍵，並如上述地選擇下一個輪廓。



TNC 亦會轉換工件外型定義 (**BLK FORM**) 到輪廓程式中。

TNC 僅會儲存實際上已被選擇的元件 (藍色元件)，其代表了它們在左方視窗中已具有檢查標記。

區分、延伸與縮短輪廓元件

如果在要圖面中選出的輪廓元件並未在共同端點連接，則您必須先區分輪廓元件。此功能在當您於選擇輪廓的模式中時即自動可以進行。


進行方式如下：

- 當選擇未正確連接的輪廓元件時，其即為藍色。
- 點選要被區分的輪廓元件：TNC 即使用在一圓上的星號來顯示交會點，以及使用簡單的星號來顯示可選擇的端點。
- 按下 **CTRL** 鍵，並點選交會點：TNC 在交會點及星號不見的地方區分輪廓元件。如果有間隙或是元件有重疊時，TNC 即延長或縮短那些不正確連接的輪廓元件到兩個元件的交會點。
- 再次點選已區分的輪廓元件：TNC 再次顯示這些端點以及交會點。
- 點選所想要的端點：現在 TNC 會將這些區分的元件標示為藍色。
- 選擇下一個輪廓元件。



如果所要延長或縮短的輪廓元件為一條直線，TNC 即沿著相同的直線延長輪廓元件。如果所要延長或縮短的輪廓元件為一圓弧，TNC 即沿著相同的圓弧延長輪廓元件。

爲了使用此功能，必須至少已經選出兩個輪廓元件，所以方向已清楚地決定。

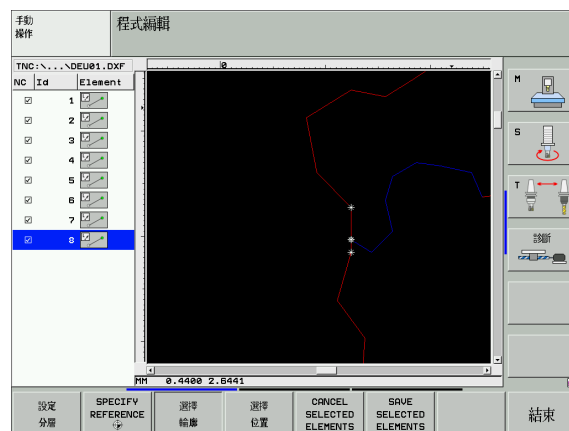

選擇及儲存加工位置



您必須使用 **TNC** 鍵盤上的觸控板或是透過 **USB** 埠連接的滑鼠來選擇一加工位置。

如果所要選擇的位置彼此非常靠近，可使用縮放功能。

選擇
位置

- ▶ 選擇用於選擇一加工位置的模式。**TNC** 會隱藏在左方視窗中所顯示的圖層，而右方視窗被啟動而用於位置選擇。
- ▶ 爲了選擇加工位置，利用滑鼠左鍵選擇所要的元件。**TNC** 利用星號來標示出在所選擇元件上可做爲加工位置的可能位置。點選其中一個星號：**TNC** 將所選擇的位置載入到左方視窗（顯示一點符號）。
- ▶ 如果要在兩個元件的交點指定爲加工位置，利用滑鼠右鍵點選第一個元件：**TNC** 在可選擇的加工位置處顯示出星號。
- ▶ 使用滑鼠左鍵點選第二個元件（直線、全圓或圓弧）。**TNC** 將元件的交點位置載入到左方視窗（顯示一點符號）。

儲存
選擇
元件


- ▶ 爲了將所選擇的加工位置儲存在一點加工檔案中，請在 **TNC** 所顯示的突現式視窗中輸入任何檔案名稱。預設值：**DXF** 檔案的名稱。如果 **DXF** 的名稱含有特殊字元或空格，**TNC** 即以一底線來取代那個字元。

ENT

- ▶ 確認輸入：**TNC** 儲存輪廓程式在亦儲存了 **DXF** 檔案的目錄中。

取消
選擇
元件

- ▶ 如果想要選擇更多的加工位置及將它們儲存在不同的檔案中，按下 **CANCEL SELECTED ELEMENTS** 軟鍵，並依照上述來選擇。

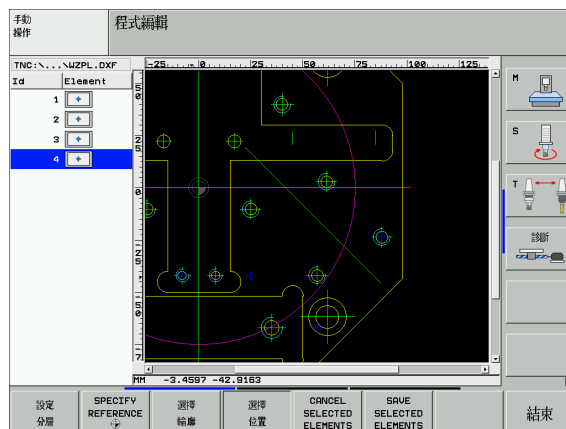


縮放功能

TNC 的特色在於提供一強大的縮放功能，可在輪廓或點選擇期間輕易地辨識微小細節。

功能	軟鍵
放大工件。TNC 皆會放大目前正在顯示的觀視中心。使用滑動棒來定位圖形在視窗中，所以所想要的段落落在按下軟鍵之後即會出現。	
縮小工件	
以原始尺寸顯示工件	
向上移動縮放的區域	
向下移動縮放的區域	
將縮放的區域移動到左方	
將縮放的區域移動到右方	



如果您有一滑輪滑鼠，您可使用來進行縮放。縮放的中心為滑鼠指向器的位置。

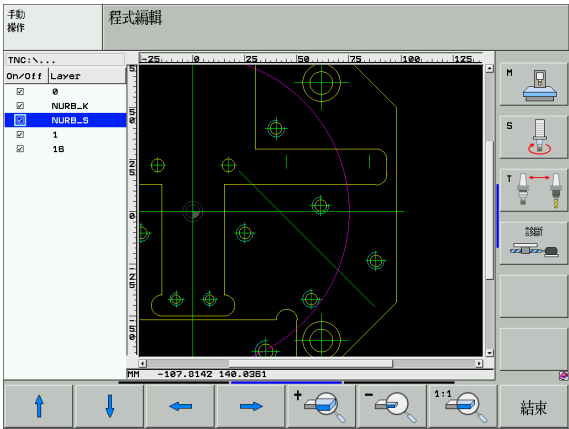



7

程式編輯：M 功能



7.1 M 功能及 STOP 的輸入

基本原理

施利用 TNC 的機器功能 (亦稱之為 M 功能)，您亦可進行工作：

- 程式的執行；例如中斷程式的執行。
- 機械功能，例如啟動或關閉主軸的旋轉、冷卻劑的供應等。
- 刀具的路徑行為



工具機製造商可能會增加一些這本使用手冊沒有說明的 M 功能，請參閱機械手冊。

您在定位單節的結尾或在個別單節結尾，最多可以輸入兩個 M 功能，接著 TNC 會顯示下列對話詢問：**M 功能？**

您在程式編輯對話中，通常只輸入 M 功能的號碼。某些 M 功能可以用額外的參數來編輯，在此情形下，對話將繼續進行參數的輸入。

在手動操作與電子手輪操作模式中，M 功能是以 M 軟鍵來輸入。



請注意，某些 M 功能在定位單節的開頭生效，某些則在結尾生效，不管其在 NC 章節中的位置。

M 功能在呼叫它們的單節內生效。

一些 M 功能僅在它們被程式編輯的單節中有效。除非是 M 功能僅是單節有效，您必須使用一單獨的 M 功能在後續的單節中來取消它，或是其自動地由 TNC 在程式結束時取消。

在 STOP 單節內輸入 M 功能。

如果您編輯 STOP 單節，程式的執行或程式模擬就會因為這個單節而中斷，例如為了檢視刀具。您也能在 STOP 單節內輸入 M 功能。

STOP

- ▶ 如果要為程式的執行設定中斷，請按下 STOP 鍵。
- ▶ 輸入 M 功能。

NC 程式單節範例

87 STOP M6

7.2 程式執行控制、主軸與冷卻劑的 M 功能

概述

M	作用	在 - 單節生效	開始	單節結尾
M0	停止程式的執行 主軸停止 冷卻液關閉			■
M1	選擇性的程式停止			■
M2	停止程式的執行 主軸停止 冷卻液關閉 回到單節 1 程式 清除狀態顯示 (取決於參數 MP 7300)			■
M3	主軸正轉		■	
M4	主軸反轉		■	
M5	主軸停止			■
M6	換刀 主軸停止 程式的執行停止 (取決於參數 MP 7440)			■
M8	冷卻液開啓 ON		■	
M9	冷卻液關閉			■
M13	主軸正轉 冷卻液開啓		■	
M14	主軸反轉 冷卻液開啓		■	
M30	與 M02 相同			■



7.3 座標資料的 M 功能

設定機械的座標：M91/M92

光學尺上的參考點

在光學尺上的參考標記就是代表光學尺上參考點的位置。

機械原點

下列工作項目需要機械原點：

- 定義移動的極限（軟體極限開關）
- 移動到機械參考位置（例如換刀的位置）
- 設定工件原點

每一軸的光學尺的參考點，到機械原點的距離，是由工具機製造商在參數裡面設定。

標準行為

助 TNC 依據工件原點作為座標的參考值助請參閱 工作原點設定（不使用 3-D 接觸式探針），page 78）。


埠 91 的行為－機械原點

如果您要在單節內的座標以機械原點做為參考值，在單節結尾輸入 M91。



如果您在一 M91 單節中程式編輯增量座標，將它們相對於最後程式編輯的 M91 位置來輸入。如果在啟動的 NC 單節中並未程式編輯 M91 位置，則相對於目前刀具位置來輸入座標。

TNC 螢幕上的座標值依據機械原點做為參考值，助將狀態顯示內的座標顯示切換為 REF（助請參閱 機器狀態顯示，page 52）。

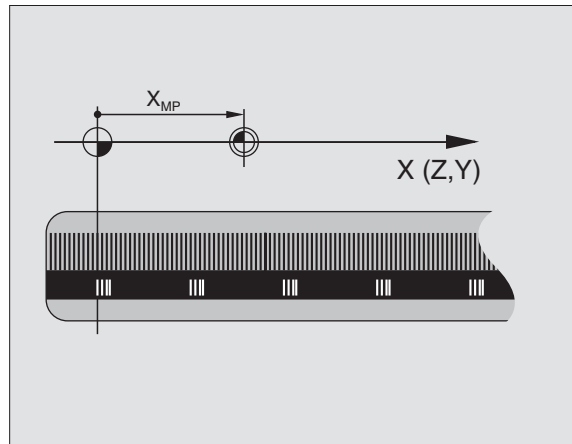

埠 92 的行為－另一種機械原點



除了機械原點之外，工具機製造商也定義了另外一種機械位置作為參考點。

工具機製造商為每一軸，定義了機械原點與這個額外機械原點之間的距離。有關更多資訊請參閱機械手冊。

如果您要定位單節內的座標以額外的機械原點做為參考值，在單節結尾輸入 M92。



以 M91 或 M92 編輯的單節內，刀徑補正仍然相同，但是刀長無法補正。

作用

M91 與 M92 只有在編輯它們的單節內有效。

M91 與 M92 在單節的開始就會生效。

工件原點


如果您要座標永遠以機械原點做為參考值，您可以取消一個或更多個軸的原點設定。

如果取消所有軸的原點設定，TNC 就不會在手動操作模式內顯示 DATUM SET 的軟鍵。

右圖顯示使用機械原點與工件原點的座標系統。

在程式模擬模式內的 M91/M92

為了能以圖形模擬 M91/M92 的移動，您必須啟動加工空間監控功能，並顯示工件外型依據設定原點的初始外型（助請參閱 在加工空間中顯示工件，page 681）。

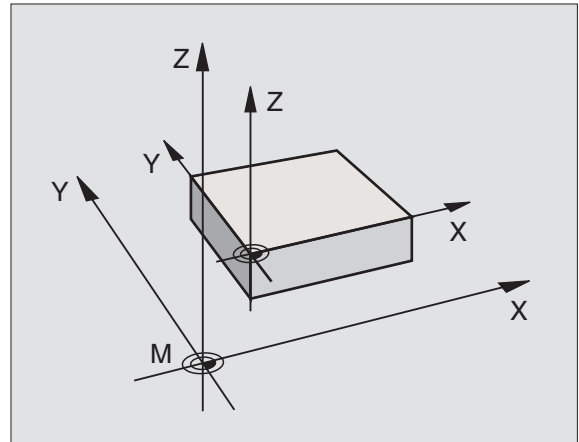

啓動最近輸入的原點：M104

功能

使用工件交換台時，TNC 可能以工件交換台的數值來覆寫您最近輸入的原點。您可以使用 M104 來重新啓動原來的原點。

作用

M104 只有在編輯它的單節內有效。

M104 在單節的結尾生效。



TNC 在執行 M104 功能時並不改變啓用的基本旋轉。

移動到具有傾斜工作平面的非傾斜座標系統內的位置：M130

傾斜工作平面的標準行爲

TNC 將座標置於傾斜座標系統內的定位單節內。

M130 的行爲

TNC 將座標置於非傾斜座標系統內的直線單節內。

接著 TNC 將 (傾斜的) 刀具置於非傾斜系統的設定座標。



接著定位單節或固定循環，是在傾斜的座標系統內執行，這對於採用絕對前置定位的固定循環可能會發生問題。

只有傾斜的工作平面功能下，才允許使用 M130 功能。

作用

M130 功能適用於直線定位的單節，而且沒有刀徑補償。

7.4 輪廓行為 M 功能

轉角平滑化：M90

標準行為

TNC 在定位單節內，不考慮刀徑補正，會短暫停止刀具的移動。這稱為精準定位停止。

在具有刀徑補正的程式單節內 (RR/RL)，TNC 自動在外轉角插入轉折圓弧。

M90 的行為



刀具以固定速度在轉角移動：如此提供更平滑、更連續的表面，加工時間亦會減少。

應用範例：表面包含一系列的直線區段。

作用

M90 只有在編輯它的單節內有效。

M90 在單節的開始生效。而伺服跟隨誤差控制必須啟動。

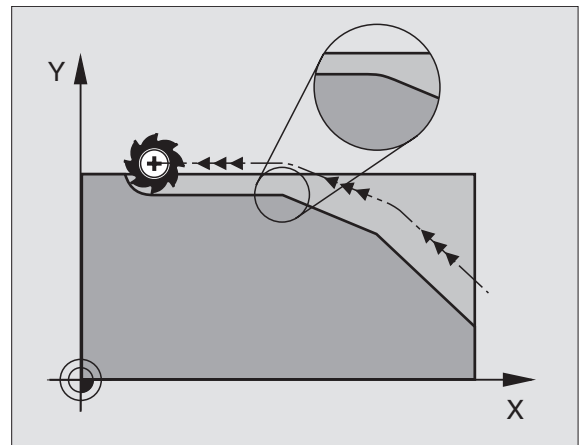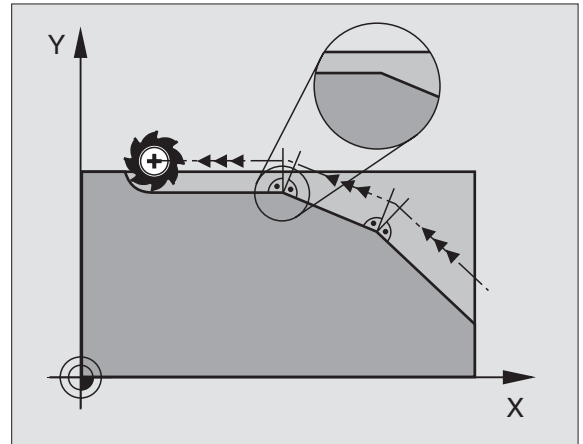

在直線之間插入圓弧：M112

相容性

爲了相容性的理由，仍然可以使用 M112 功能，但是如果要定義的容許誤差在快速輪廓切削加工時，海德漢公司建議您使用 TOLERANCE 循環 (參閱 特殊循環，page 496)。

執行沒有補正的直線單節時不包含點：M124

標準行為

TNC 執行已經在啟動程式中所輸入的所有直線單節。

M124 的行為

當使用非常小的點間距來執行**未補正直線單節**時，您可使用參數 **T** 來定義一最小的點間距，其最大到在執行期間 **TNC** 將不會包含點的狀況。

作用

M124 在單節開始時有效。

如果您選擇一新程式，TNC 自動地重設 M124。

程式編輯 M124

如果您在一定位單節中輸入 M124，TNC 藉由詢問您在點 **T.** 之間的最小距離來繼續此單節的對話。

您也可以透過 **Q** 參數來定義 **T** 參 (參閱 原理與概述 on page 556)。

使用較小刻度來進行輪廓加工：M97

標準行為

TNC 會在向外轉角處插入轉折圓弧，如果輪廓階梯的幅度非常小，刀具可能會損壞輪廓。

在此狀況下，TNC 會中斷程式的執行，並發出 "刀徑太大" 的錯誤訊息。



M97 的行為

旌 TNC 會計算輪廓元件在內角的交點，並將刀具移動高於這個點。

也可將 M97 使用在外角的單節中。



除了 **M97** 您必須使用更為強大的功能 **M120 LA** 旌 (請參閱 預先計算刀徑補正的路徑 (LOOK AHEAD)：M120 on page 296)!

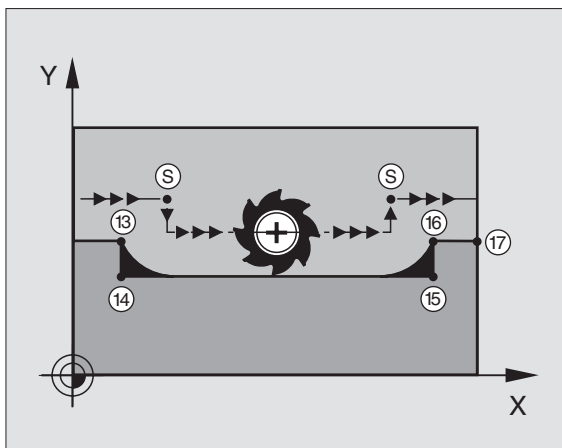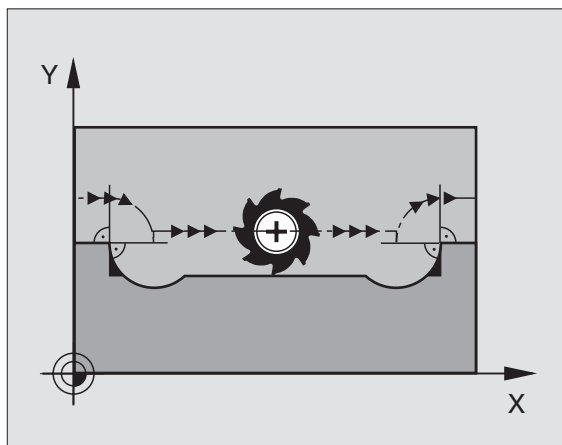

作用
M97 只有在編寫它的單節內有效。



以 M97 加工的轉角不會完全完成，您可能需要用較小的刀具來將輪廓再次加工。

NC 程式單節範例

5 TOOL DEF L ... R+20	大刀徑
...	
13 L X... Y... R... F... M97	移動到輪廓點 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	加工小輪廓級距 13 到 14
15 L IX+100 ...	移動到輪廓點 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	加工小輪廓級距 15 到 16
17 L X... Y...	移動到輪廓點 17



開放式輪廓的加工：M98

標準行為

TNC 會計算刀具路徑在內角的交點，並以新方向在這些點上來移動刀具。

如果輪廓的轉角是開放式的，這會產生不完整的加工。

M98 的行為

如果使用 M98 功能，TNC 會暫停刀徑補正，確保兩個轉角都完全加工完成：

作用

M98 只有在編輯它的單節內有效。

M98 在單節的結尾生效。



NC 程式單節範例

依序移動到輪廓點 10、11、12：

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```

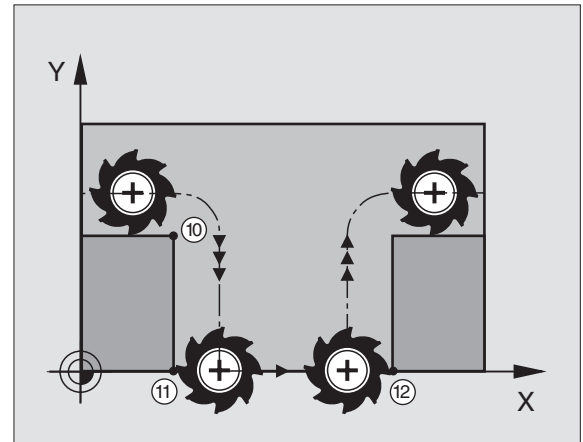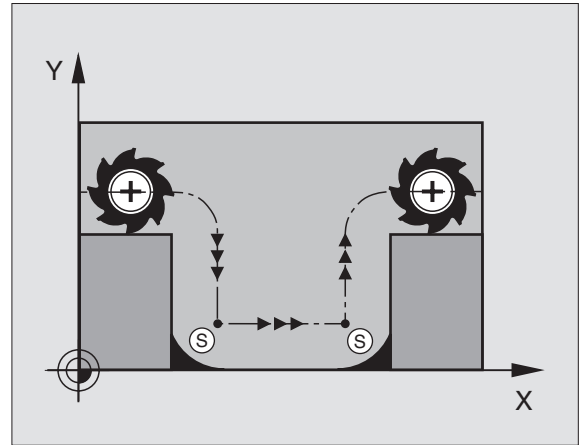

進刀時的進給速率係數：M103

標準行爲

TNC 以最後設定的進給速率來移動刀具，而不管移動的方向。

M130 的行爲

刀具以刀具軸的負向來移動時，TNC 會降低進給速率。縱向進刀的進給速率 FZMAX 是從最後設定的進給速率 FPROG 與因數 F% 計算而得：

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

M103 的程式編輯

如果您在定位單節內輸入 M103，TNC 會詢問您因數 F，來繼續對話。

作用

M103 在單節的開始生效。

如果要取消 M103，再次設定不含因數的 M103。



M103 在一啓動的傾斜工作平面中亦爲有效。然後在於傾斜 刀具軸向之負方向上行進期間，進給速率降低即爲有效。

NC 程式單節範例

縱向進刀的進給速率是平面進給速率的 20%。

...	確實的輪廓加工進給速率 (mm/min)：
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500



主軸每一轉之進給速率 (mm 為單位) : M136

標準行為

TNC 以設定的進給速率 F 來移動刀具，速度是 mm/min。

M136 的行為



在英吋程式中，M136 並不允許結合於新的交替進給速率 FU。

如果使用 M136，TNC 不是以 mm/min 來移動刀具，而是依據設定的主軸每轉，軸進給速率 F 來移動。如果您使用主軸轉速的旋鈕來調整主軸轉速，TNC 也會隨著改變進給速率。

作用

M136 在單節的開始即生效。

您可以設定 M137 來取消 M136。

圓弧的進給速率：M109/M110/M111

標準行為

TNC 以設定的進給速率來移動刀具中心經過的路徑。

在圓弧使用 M109 的行為

TNC 會調整輪廓內部與外部的圓弧進給速率，使刀具的刀邊維持固定的進給速率。

在圓弧使用 M110 的行為

TNC 只會在輪廓內部維持固定的進給速率，而不會調整輪廓外部的進給速率。



M110 也能使用輪廓循環，來加工圓弧內部。如果您在呼叫機械週期之前，定義了 M109 或 M110，調整後的進給速率對於加工循環內的圓弧也有效，在完成或放棄加工循環之後，會恢復初始狀態。

作用

M109 與 M110 在單節的開始就生效。

如果要取消 M109 與 M110，請輸入 M111。

預先計算刀徑補正的路徑 (LOOK AHEAD)：M120

標準行為

如果刀徑大於具有刀徑補正的階梯式加工路徑，TNC 會中斷程式的執行，並產生錯誤訊息。參閱 M97 參閱 使用較小刻度來進行輪廓加工：M97 on page 291)：雖然您可以使用 M97 來隱藏錯誤訊息，但是會產生暫停痕跡，也會使轉角移動。

如果設定的輪廓含有向下切的特性時，刀具可能會損壞輪廓。

M120 的行為

TNC 會在具有向下切特性的輪廓，以及刀具路徑交叉處，檢查刀徑補正的路徑，並從目前的單節預先計算刀具路徑。輪廓可能會遭到刀具損壞的部分，不會予以加工 (圖內的黑色區域)。您也能使用 M120 來計算數位資料，或外部程式編輯系統所建立資料的刀徑補正，這表示能補正與理論刀徑之間的誤差。

於 M120 之後使用 LA (look-ahead) 來定義單節的數目來定義您要 TNC 預先計算的單節數量 (最多：99)。請注意，您選擇的單節數量越大，單節的處理時間就越長。

輸入


如果您在定位單節內輸入 M120，TNC 會詢問您要預先計算的 LA 單節數量，來繼續這個單節的對話。

作用

M120 必須輸入在包含刀徑補正 RL 或 RR 的 NC 單節內，接著 M120 從這個單節生效，直到以下條件才被取消。

- 取消刀徑補正；或
- 設定 M120 LA0；或
- 設定 M120，但不含 LA；或
- 使用 PGM CALL 來呼叫另一個程式；或
- 工作平面使用循環 19 或 PLANE 功能來傾斜。

M120 在單節的開始生效。

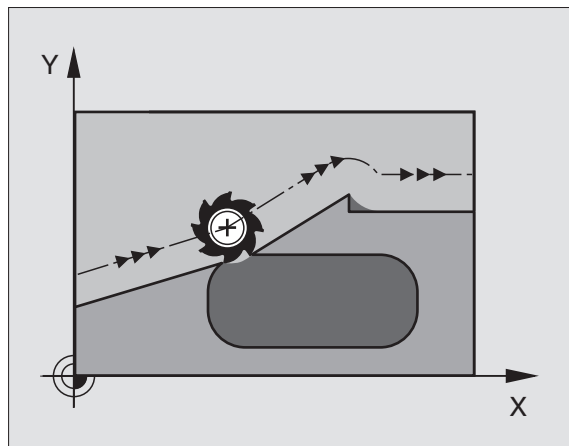

限制

- 在外部或內部停止後，您只能以 **RESTORE POS. AT N** 功能來重返輪廓。
- 如果您正在使用 **RND** 與 **CHF** 路徑功能，那麼在 **RND** 或 **CHF** 之前與之後的單節必須僅包含工作平面上的座標。
- 如果要以切線路徑來接近輪廓，必須使用 **APPR LCT** 功能，使用 **APPR LCT** 的單節必須僅含有工作平面上的座標。
- 如果要以切線路徑來離開輪廓，請使用 **DEP LCT** 功能，使用 **DEP LCT** 的單節必須僅含有工作平面上的座標。
- 在使用下列的功能之前，您必須取消 **M120** 及半徑補正：
 - 循環 32 容許
 - 循環 19 工作平面
 - 平面功能
 - **M114**
 - **M128**
 - **M138**
 - **M144**
 - **TCPM** 功能
 - 寫入 **KINEMATIC**



在程式執行中使用手輪定位：M118

標準行為

在程式執行的模式內，TNC 會依據加工程式的定義來移動刀具。

M118 的行為

M118 可在程式執行期間，允許手輪的手動修正。只要程式編輯 M118，並以 mm 為單位輸入一軸向特定的值（線性或旋轉軸）。

輸入

如果您在定位單節內輸入 M118，TNC 會詢問您特定軸的數值，來繼續這個單節的對話。座標是以軸方向的橘色按鈕或 ASCII 鍵盤來輸入。

作用

一旦再次沒有座標輸入時，藉由程式編輯 M118 來取消手輪定位。

M118 在單節的開始生效。

NC 程式單節範例

z 想要能夠在程式執行期間使用手輪來在 X/Y 工作平面上移動刀具 ± 1 mm，並在旋轉軸 B 上移動與程式編輯的值為 ± 5 。

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 在原來的座標系統內有效，即使是傾斜工平面也是有效。

M118 在 MDI 操作模式內的定位也有效！

如果 M118 在使用中，手動操作模式功能在程式中斷之後將無法使用。

刀具在刀具軸的方向從輪廓縮回：M140

標準行為

在程式執行的模式內，TNC 會依據加工程式的定義來移動刀具。

M104 的行為

您可以使用 **M140 MB** (向後移動) 在刀具軸的方向輸入離開輪廓的路徑。

輸入

如果您在定位單節內輸入 **M140**，TNC 會詢問您刀具離開輪廓的路徑，來繼續對話。輸入刀具離開輪廓時應遵循的路徑，或按下 **MAX** 軟鍵，移動到移動範圍的極限。

此外，您可以程式編輯刀具行進所輸入之路徑時的進給速率。如果您並未輸入一進給速率時，TNC 以快速行進沿著所輸入的路徑移動刀具。

作用

M140 只有在編輯它的單節內有效。

M140 在單節的開始生效。

NC 程式單節範例

單節 250：刀具從輪廓縮回 50 mm。

單節 251：將刀具移動到移動範圍的極限。

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



如果傾斜工作平面功能 **M114** 或 **M128** 在使用中，**M140** 也有效，在具有傾斜頭的機械中，TNC 會在傾斜的座標系統內移動刀具。

您可以藉著 **FN18:SYSREAD ID230 NR6** 功能，找到目前位置與刀具正軸移動範圍極限之間的距離。

如果使用 **M140 MB MAX**，只能在正的方向縮回。



當啟動動態碰撞監控 (DCM) 時，TNC 會移動刀具，直到其偵測到碰撞，會由該處開始來完成 NC 程式，而不會有錯誤訊息。如此將造成刀具路徑與程式編輯的差異。

抑制接觸式探針的監控功能 M141

標準行為

探針偏斜時，如果您嘗試移動機械軸，TNC 會產生錯誤訊息。

M141 的行為

即使接觸式探針偏斜，TNC 還是會移動機械軸。如果您要編寫和量測循環 3 有關的量測循環，以便在探針偏斜之後，以定位單節來縮回探針，則會需要這項功能。



如果您使用 M141，請確定您以正確的方向縮回接觸式探針。

M141 僅對直線單節的移動有作用。

作用

M141 只有在編輯它的單節內有效。

M141 在單節的開始生效。

刪除程式資訊：M142

標準行為

TNC 在下列狀況下會重設程式資訊：

- 選擇新程式。
- 執行 M 功能 M2、M30 或 END PGM 單節 (取決於參數 MP 7300)。
- 以新數值來定義基本模式的循環。

M142 的行為

重設所有的程式資訊，但不包括基本旋轉、三維旋轉與 Q 參數。



功能 **M142** 在程式中間開始期間並不允許。

作用

M142 只有在編輯它的單節內有效。

M142 在單節的開始生效。

刪除基本旋轉：M143

標準行為

基本旋轉保持有效，直到被取消，或以新數值來覆寫。

M143 的行為

TNC 刪除 NC 程式內設定的基本旋轉。



功能 **M143** 在程式中間開始期間並不允許。

作用

M143 只有在編輯它的單節內有效。

M143 在單節的開始生效。

在 NC 停止時自動地從輪廓縮回刀具：M148

標準行爲

在一 NC 停止時，TNC 即停止所有的行進動作。刀具會在中斷點停止移動。

M148 的行爲



M148 功能必須由工具機製造商啓用。

叻 TNC 在刀具軸的方向上縮回刀具 0.1 mm，如果在刀具表的 **LIFTOFF** 欄中，您設定了啓動刀具的參數 **Y 叻** (請參閱 刀具表格：標準的刀具資料 on page 188)。

LIFTOFF 在以下的狀況中會生效：

- 您觸發了一 NC 停止
- 一 NC 停止由軟體觸發，例如如果在驅動系統中發生一錯誤
- 當發生電力中斷時



請記得特別是在曲面上，表面會在回到輪廓期間受到損傷。在返回到輪廓之前將工具退回！

作用

M148 維持生效，直到由 M149 關閉。

M148 在單節的開始時生效，M149 在單節結束時生效。

抑制有限交換訊息：M150

標準行為

如果刀具要在定位單節期間離開啟動的工作空間，TNC 即停止程式執行，並提出一錯誤訊息。錯誤訊息會在執行定位單節之前輸出。

M150 的行為

如果具有 M150 之定位單節的終點係在目前工作空間之外，TNC 移動刀具到工作空間的邊緣，然後繼續程式執行，但不會有錯誤訊息。



碰撞的危險！

請記得在 M150 單節之後的接近路徑到所程式編輯的位置可能會有明顯的改變！

M150 在使用 MOD 功能所定義的行進範圍限制中亦為有效。

當啟動動態碰撞監控 (DCM) 時，TNC 會移動刀具，直到其偵測到碰撞，會由該處開始來完成 NC 程式，而不會有錯誤訊息。如此將造成移動路徑與程式編輯的差異！

作用

M150 僅在其被程式編輯的單節中有效。

M150 在單節開始時有效。

7.5 旋轉軸的 M 功能

在旋轉軸 A、B、與 C 上以 mm/min 為單位的進給速率：**M116** (軟體選項 1)

標準行為

TNC 將旋轉軸內設定的進給速率以每分鐘的角度來計算，因此輪廓加工的進給速率，取決於從刀具中心到旋轉軸中心的距離。

這個距離越大，輪廓加工的進給速率越大。

具有 **M116** 時，旋轉軸的進給速率是以 mm/min 為單位，



機械幾何結構必須由工具機製造商在參數 MP 7510 內輸入。

M116 僅對旋轉工作台工作。**M116** 不能夠用於旋轉頭。如果您的機器裝設有工作台 / 頭的組合，TNC 將會忽略旋轉頭的旋轉軸。

M116 在一啟動的傾斜工作平面中亦為有效。

TNC 旋轉軸內設定的進給速率是以 mm/min 為單位，TNC 使用這個 M 功能，在個別單節的開頭，計算每一單節的進給速率。在旋轉軸方面，即使刀具移向旋轉軸的中央，在執行單節時也不會改變進給速率。

作用

M116 在工作平面上有效。

您可以使用 **M117** 來重設 **M116**。**M116** 在程式的結尾會取消。

M116 在單節的開始生效。

在旋轉軸上，以較短路徑移動：M126

標準行為

機鵝瘡衙鄔 w 位時 TNC 的標準行為其定位角度小於 360°。 其是根據參數 MP 7682 而來，如果已經設定參數 MP 7682，TNC 應考慮指令與實際位置之間的差值，或 TNC 應永遠 (即使沒有 M126) 選擇到設定位置的最短移動路徑。範例：

確實位置	指令位置	轉動角度
°350×	°10	呢 -340
°10	°340	°+330

M126 的行為

湏垌 NC，如果降低旋轉軸的顯示降低至 360°，TNC 將可移動最短路徑上的軸。範例：

確實位置	指令位置	轉動角度
°350×	°10	°+20
°10	°340	呢 -30

作用

M126 在單節的開始生效。
如果要取消 M126，請輸入 M127。M126 在程式的結尾自動取消。

◦ 將旋轉軸的顯示降低到 **360 : M94****標準行為**

TNC 將刀具從目前的角度數值移動到程式設定的角度數值。

範例：

目前的角度數值：	◦ 538
設定的角度數值：	◦ 180
確實的移動距離：	呎 358

M94 的行為

b 程式單節的開頭，TNC 先將目前的角度數值減小到 360° 以下，然後將刀具移動到程式設定的數值。如果數個旋轉軸在使用中，M94 會減小所有旋轉軸的顯示數值，您也能在 M94 之後輸入旋轉軸，接著 TNC 只會減少這個軸的顯示數值。

NC 程式單節範例

減少所有使用中旋轉軸的顯示數值：

```
L M94
```

只減少 C 軸的顯示數值：

```
L M94 C
```

減少所有使用中旋轉軸的顯示數值，然後依 C 軸方向，將刀具移動到程式設定的數值：

```
L C+180 FMAX M94
```

作用

M94 只有在編輯它的單節內有效。

M94 在單節的開始生效。

使用傾斜軸時，自動補償機械幾何：M114 (軟體選項 2)

標準行為

TNC 將刀具移動到零件程式設定的位置。如果傾斜軸的位置在程式中改變，線性軸產生的偏移量必須由後處理器來計算，而且在定位單節內移動。因為機械幾何也有關係，NC 程式必須為每一工具機個別計算。

M114 的行為



工具機製造商必須在座標結構配置表格中輸入機器幾何。

如果程式內控制下傾斜軸的位置改變，TNC 將自動以三維長度補正來自動補正刀具的偏移量。因為個別工具機的幾何結構是在機械參數內設定，TNC 也會自動補正特定機械的偏移量。後處理器只需要計算程式一次，即使這些程式是在 TNC 控制的不同機械上執行。

如果您的工具機沒有控制下的傾斜軸（頭部手動傾斜，或由 PLC 來定位），您可以在 M114（例如：M114 B+45，允許 Q 參數）之後輸入目前正確的旋轉頭位置。

刀徑補正必須由 CAD 系統或後處理器來計算，程式設定的刀徑補正 RL/RR 將產生錯誤訊息。


如果刀長補正是由 TNC 計算，程式設定的進給速率會參考刀具的點，否則會參考刀具原點。



如果您的工具機具有可以按照程式控制來傾斜的旋轉頭，您可以中斷程式的執行，改變傾斜軸的位置，例如使用手輪來改變。

您可以使用 RESTORE POS. AT N 功能，在加工程式中斷的單節恢復程式的執行。如果 M114 在使用中，TNC 會自動計算傾斜軸的新位置。

如果您希望使用手輪來改變傾斜軸的位置，請以 M128 配合 M118 來使用。

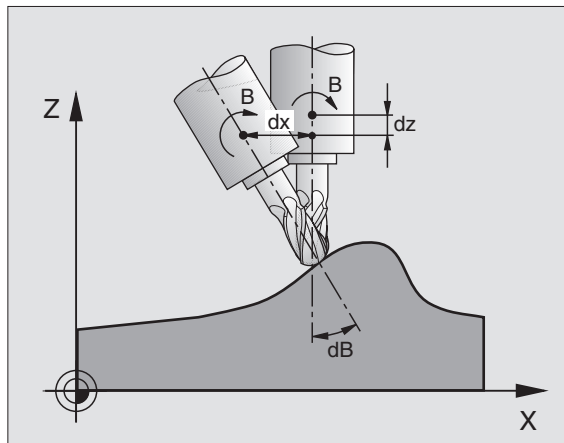

作用

M114 在單節的開始生效；M115 在單節的結尾生效。在刀徑補正作用中時，M114 沒有作用。

如果要取消 M114，請輸入 M115。M114 在程式的結尾自動取消。

以傾斜軸定位時，保持刀尖的位置 (TCPM) : M128 (軟體選項 2)

標準行為

TNC 將刀具移動到零件程式設定的位置。程式內傾斜軸的位置如果改變，線性軸產生的偏移量必須計算，而且在定位單節內移動。

M128 的行為 (TCPM: 刀具中心點管理)



工具機製造商必須在座標結構配置表格中輸入機器幾何。

如果傾斜軸的位置在程式內被改變，刀尖與工件的位置距離仍然維持不變。

如果您希望使用手輪來改變傾斜軸的位置，請以 **M128** 配合 **M118** 來使用。如果 **M128** 在使用中，在固定機械座標中以手輪定位是可能的。



對於具有 Hirth 耦合的傾斜軸：縮回刀具之後，不要改變傾斜軸的位置。否則您會損傷到輪廓。

您可以在 **M128** 之後設定另一個進給速率，TNC 會按照這個速率，執行線性軸的補正移動。如果您沒有設定進給速率，或您設定的進給速率大於參數 MP 7471 定義的進給速率，則參數 MP 7471 會生效。




在 **M91** 或 **M92** 定位之前，以及在 **TOOL CALL** 之前，請重設 **M128**。

為避免輪廓凹陷，您必須使用圓形刀具來配合 **M128**。

刀長必須參照到刀尖的球心。

如果 **M128** 有啟動，TNC 即在狀態顯示中顯示出符號

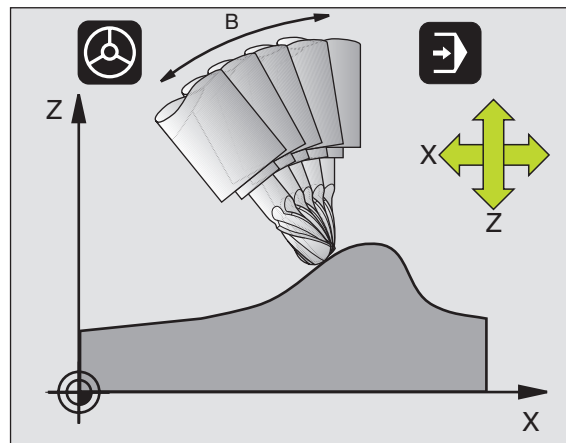

在傾斜式工作台上使用 M128

如果您在 **M128** 作用中設定傾斜式工作台的移動，TNC 會旋轉座標系統。 倘若您如果將 C 軸旋轉 90° (透過定位指令或改變原點)，然後在 X 軸內設定移動量，TNC 會去移動機械軸 Y。

TNC 也會轉換定義的原點，並根據旋轉台的移動而改變。

具有三維刀具補正的 M128

如果您以使用中的 **M128** 與刀徑補正 **RL/RR**，來執行三維刀具補正，TNC 將針對某些機械幾何組態，自動將旋轉軸定位。(Peripheral milling, 助請參閱 三維的刀具補正 (軟體選項 2), page 205)

作用

M128 在單節的開始生效；**M129** 在單節的結尾生效。**M128** 也在手動操作模式內有效，即使模式變更後仍然有效。補正移動的進給速率將繼續有效，直到您設定新的進給速率，或以 **M129** 來取消 **M128**。

如果要取消 **M128**，請輸入 **M129**。如果您在程式執行操作模式內選擇新的程式，TNC 也會重設 **M128**。

NC 程式單節範例

補正移動的進給速率為 1000 mm/min。

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

使用無控制的旋轉軸做傾斜加工

如果您在您的機器上具有無控制的旋轉軸 (計數軸)，則結合於 M128 您亦能夠執行具有這些軸向的加工操作。

進行方式如下：

- 1 手動將旋轉軸行進到所想要的位置。M128 必須未啓動！
- 2 啓動 M128：TNC 讀取所有目前旋轉軸的實際數值，由刀尖點新位置計算，並更新位置顯示。
- 3 TNC 在下一個定位單節中執行必要的補正移動。
- 4 執行加工操作。
- 5 在程式結束時，利用 M129 重設 M128，並將旋轉軸返回到初始位置。



只要 M128 有啓動，TNC 即監控無控制旋轉軸的實際位置。如果實際位置與正規位置的差異值大於機器製造商所定義者，TNC 即輸出一錯誤訊息，並中斷程式的執行。

在沒有切線變化的轉折處精確停止：M134

標準行為

TNC 在旋轉軸上的標準定位模式，是在沒有切線變化的轉折處插入變換元素。輪廓變換元素是取決於加速度、加速度變化率 (jerk)、輪廓的容許誤差。



助藉著參數 MP 7440，可以改變 TNC 的標準模式，使無論何時選擇程式時，M134 都會自動生效 (助請參閱一般使用者參數，page 694)。

M134 的行為

在旋轉軸定位時 TNC 移動刀具，能在沒有切線變化的轉折處精確停止。

作用

M134 在單節的開始生效；M135 在單節的結尾生效。

您可以 M135 來重設 M134，如果您在程式執行操作模式內選擇新的程式，TNC 也會重設 M134。

選擇傾斜軸：M138

標準行為

依據工具機製造商設定的適當機械參數，TNC 執行 M114 與 M128，以及傾斜工作平面。

M138 的行為

TNC 只能在您已經用 M138 來定義的傾斜軸內執行上述功能。

作用

M138 在單節的開始生效。

您可以重設 M138 而且不輸入任何軸，來取消 M138。

NC 程式單節範例

僅在傾斜軸 C，執行上述功能：

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```


’補正單節結尾 ACTUAL/NOMINAL 位置的機械座標結構配置組態：M114 (軟體選項 2)

標準行為

TNC 將刀具移動到零件程式設定的位置。程式內傾斜軸的位置如果改變，線性軸產生的偏移量必須計算，而且在定位單節內移動。

M144 的行為

控 NC 將機械座標結構配置組態內的任何改變列入位置數值的計算中，例如來自於主軸附件的增加。如果控制下的傾斜軸位置改變，刀尖在工件上的位置也會改變，產生的偏移量是在位置顯示幕中計算。



如果 M144 在使用中，可以用 M91/M92 來定位單節。

全序列與程式記憶裝置操作模式內的位置顯示並不會改變，直到傾斜軸已經到達最後的位置。

作用

M144 在單節的開始生效。M114 不能配合 M114、M128 或傾斜工作平面來工作。

您可以設定 M145 來取消 M144。



機械幾何結構必須由工具機製造商在參數 MP 7502 內輸入。工具機製造商決定了機械在自動與手動操作模式內的行為，請參閱機械手冊。

7.6 雷射切削機的 M 功能

原理

TNC 能透過 S- 類比輸出來傳輸電壓數值，進而控制雷射的切削效率。您在程式執行期間，可以透過 M 功能 M200 至 M204 來調整雷射功率。

輸入雷射切削機的 M 功能

如果您在定位單節內輸入雷射切削機的 M 功能，TNC 會詢問您設定功能所需的參數，來繼續對話。

雷射切削機的所有 M 功能在單節的開始生效。

直接輸出程式設定的電壓：M200

M200 的行為

TNC 輸出在 M200 之後設定的數值作為電壓 V。

輸入範圍：0 至 9,999 V

作用

M200 將繼續有效，直到透過 M200、M201、M202、M203、或 M204 來輸出新電壓。

依據距離來輸出電壓：M201

M201 的行為

M201 依據要涵蓋的距離來輸出電壓。TNC 以線性方式將目前電壓增加或降低至 V 的設定數值。

輸入範圍：0 至 9,999 V

作用

M201 將繼續有效，直到透過 M200、M201、M202、M203 或 M204 來輸出新電壓。

依據速度來輸出電壓：M202

M202 的行為

TNC 依據速度來輸出電壓。工具機製造商在機械參數內最多定義 3 個 FNR 特性曲線，其中為特定電壓指定了特定進給速率。使用 M 功能 M202 來選擇 FNR 曲線。TNC 依據這個曲線來決定輸出電壓。

輸入範圍：1 至 3

作用

M202 將繼續有效，直到透過 M200、M201、M202、M203 或 M204 來輸出新電壓。

依據時間來輸出電壓 (隨時間作線性變化)：M203

M203 的行為

TNC 依據時間 TIME 來輸出電壓 V。TNC 在 TIME 設定的時間內，以線性方式將目前電壓增加或降低至 V 的設定數值。

輸入範圍

電壓 V：0 至 9,999 伏特

時間：0 至 1,999 秒

作用

M203 將繼續有效，直到透過 M200、M201、M202、M203 或 M204 來輸出新電壓。

依據時間來輸出電壓 (根據時間輸出脈衝)：M204

M204 的行為

TNC 在設定的時間 TIME 間隔內，輸出脈衝形態的設定電壓。


輸入範圍

電壓 V：0 至 9,999 伏特

時間：0 至 1,999 秒

作用

M204 將繼續有效，直到透過 M200、M201、M202、M203 或 M204 來輸出新電壓。

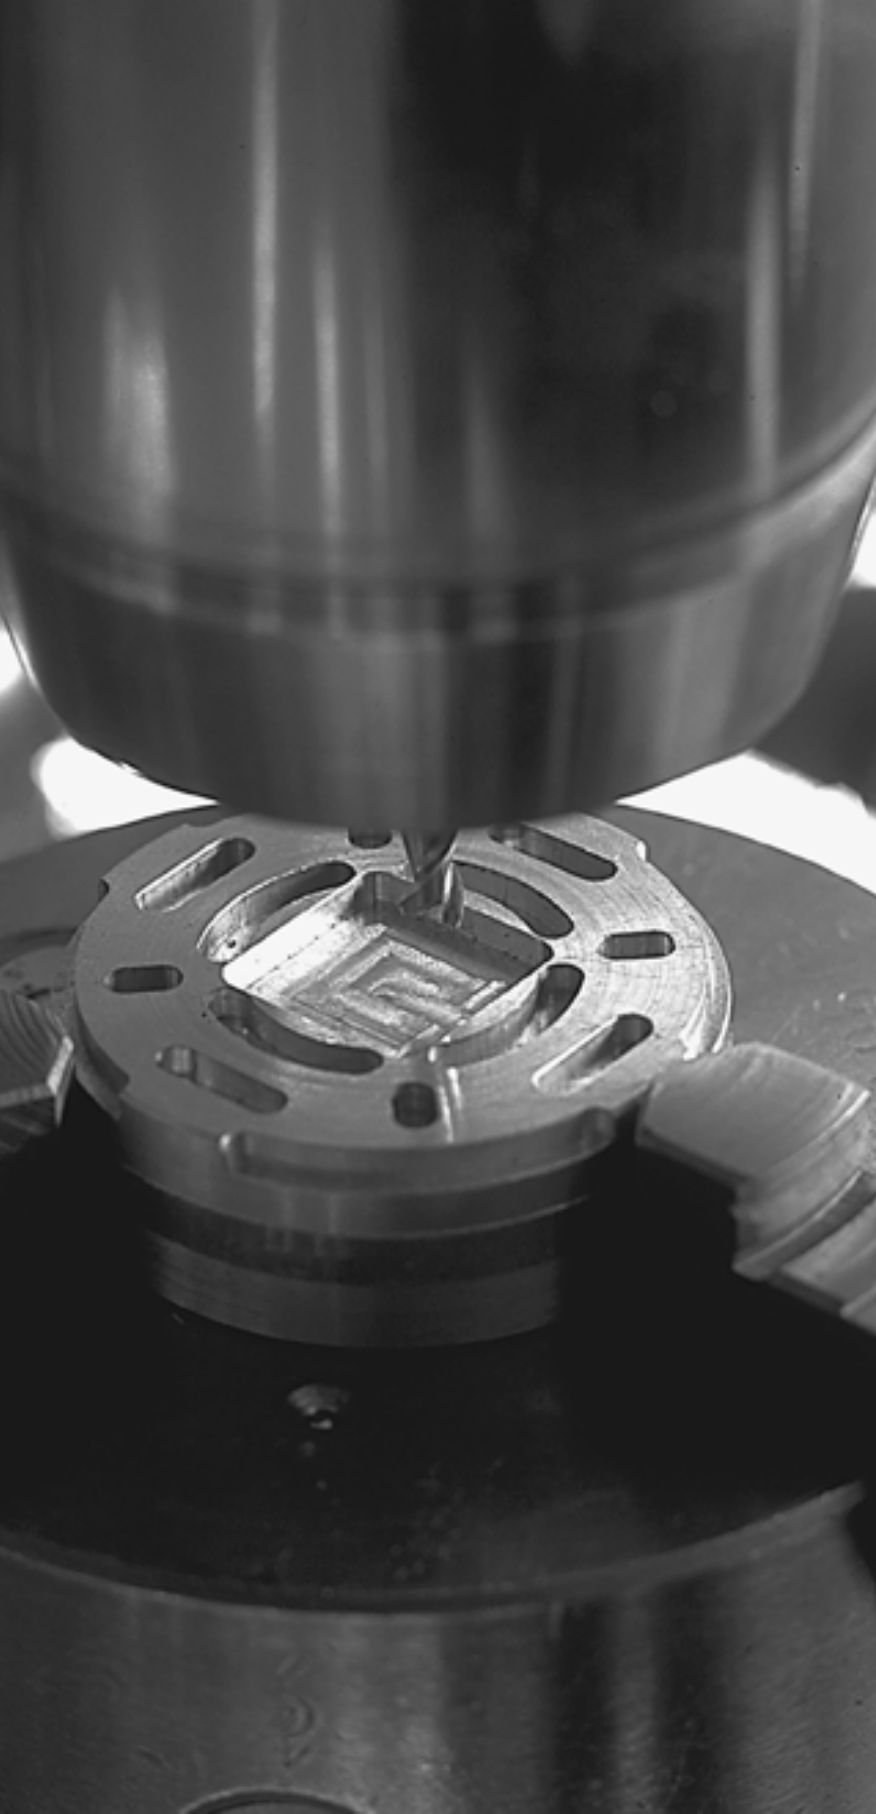

8

程式編輯：循環



8.1 循環程式加工

TNC 系統中將經常使用的加工流程步驟作成標準的循環程式。座標轉換與其他特殊的加工作業也作為標準循環程式來提供。⌘ (請參閱 on page 318))。

編號從 200 以上的固定循環程式，使用 Q 參數作為傳遞參數。具有特殊功能，而且數個循環程式會用到的參數，永遠具有相同的號碼：例如 Q200 固定作為設定淨空距離，Q202 是進刀深度等。



固定循環有時候執行大量的運算。⌘為了安全性的理由，您必須在加工之前執行一繪圖程式⌘ (請參閱 程式模擬 on page 627)。

機器特定循環

除了海德漢循環之外，許多工具機製造商在 TNC 中會提供它們本身的循環。這些循環可用於獨立的循環號碼範圍：

■ 循環 300 到 399

機器特定循環要透過 CYCLE DEF 鍵定義

■ 循環 500 到 599

機器特定循環要透過 TOUCH PROBE 鍵定義




請參考您的機器手冊中關於特定功能的說明。

有時候，機器特定循環亦使用傳送參數，海德漢已經使用在標準循環當中。⌘⌘ TNC 只要定義了 DEF- 啟動循環之後即會執行 (⌘請亦參見 呼叫循環 on page 319) 它僅會在已經叫用 CALL- 啟動循環時才會執行 (⌘請亦參見 呼叫循環 on page 319)。當 DEF- 啟動循環及 CALL- 啟動循環同時使用時，很重要地是防止覆寫正在使用的傳送參數。使用以下的程序：

- ▶ 依據規則，必須在 CALL- 啟動循環之前程式編輯 DEF- 啟動循環。
- ▶ 如果您要在一 CALL- 啟動循環的定義與叫用之間程式編輯一 DEF- 啟動循環，僅能夠在不會共同使用特定傳送參數進行。

使用軟鍵來定義循環

- ▶ 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。
- ▶ 按下所要選擇的循環程式群組的軟鍵；例如 **DRILLING** 代表鑽孔循環程式。
- ▶ 選擇所要的循環，例如 **THREAD MILLING**。TNC 會開啓程式編輯對話，並詢問所有必須輸入的數值。同時右邊的螢幕視窗也會顯示輸入參數的圖形位置。對話提示內要求的參數會反白。
- ▶ 輸入 TNC 要求的所有參數，並以 **ENT** 鍵來確認所有輸入正確。
- ▶ 所有必要資料都輸入之後，TNC 就會終止對話。

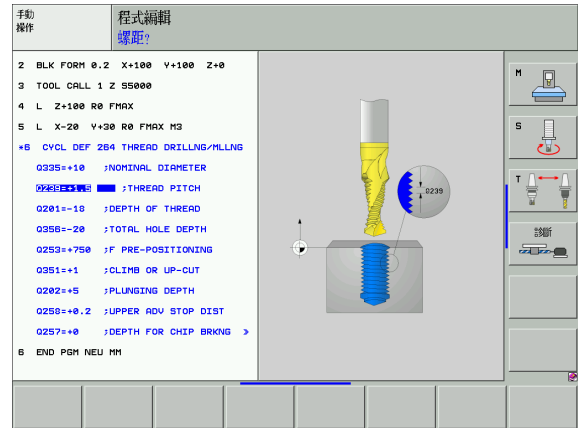

使用 GOTO 功能來定義循環

- ▶ 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。
- ▶ TNC 在突現式視窗內顯示循環程式的概觀。
- ▶ 請使用方向鍵來選擇您要的循環，或
- ▶ 請使用 **CTRL** 或方向鍵 (頁面方向旋轉) 來選擇您要的循環程式，或
- ▶ 輸入循環的號碼，請以 **ENT** 鍵來確認。接著 TNC 會顯示循環對話，如上所述。

NC 程式單節範例

7 CYCL DEF 200 DRILLING

Q200=2	; 設定淨空
Q201=3	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q210=0	; 在頂部的停留時間
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q211=0.25	; 在設定深度處的停留時間

循環程式群組	軟鍵	頁面
啄鑽、鉸孔、搪孔、反向搪孔、攻牙、螺紋切削		頁面 327
口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削的循環程式		頁面 375
用於產生點圖案的循環，例如圓形或線形鑽孔圖案		頁面 412
SL (Subcontour List；子輪廓序列) 循環程式可以進行非常複雜的輪廓序列組合加工，例如包括數個重疊的子輪廓、圓筒表面補間。		頁面 419
平面或扭轉平面的表面銑削循環程式		頁面 462
座標轉換循環程式，可進行各種輪廓的原點位移、旋轉、鏡射、放大、縮小		頁面 476
特殊循環程式，例如停止時間、程式呼叫、主軸定位、與公差設定		頁面 496



如果您在編號大於 200 的固定循環程式內使用間接參數指定 (例如 **Q210 = Q1**)，指定的參數 (例如 **Q1**) 在循環程式定義後即失去效用。在這種狀況下請直接定義循環參數 (例如 **Q210**)。

如果您定義了固定循環的進給速率參數大 200，則除了輸入一數值之外，您可使用軟鍵來指定在 **TOOL CALL** 單節 (**FAUTO** 軟鍵)。您亦可使用進給速率選項 **FMAX** (快速行進)，**FZ** (每次刀刃的進給量) 以及 **FU** (每次旋轉的進給量)，其皆依據個別的循環程式與進給速率參數的功能而定。

請注意到在定義循環程式之後，**FAUTO** 進給速率之改變並不會生效，因為 **TNC** 在內部會在處理循環程式定義時由 **TOOL CALL** 單節指定進給速率。

如果您要刪除循環程式內的一個單節，**TNC** 會詢問您是否要刪除整個循環。



呼叫循環



先決條件

下列資料必須在循環呼叫之前設定：

- **BLK FORM** 用來顯示圖形 (只有在測試圖形時需要)
- 刀具呼叫
- 主軸旋轉方向 (M 功能 M3/M4)
- 循環定義 (CYCL DEF)

對於某些循環程式而言，必須遵守額外的先決條件。它們會在每個循環程式的描述當中詳細說明。

下列循環程式一旦在加工程式內定義，就會自動生效。這些循環程式無法、也絕不能呼叫：

- 循環 220 用於圓上的點圖案，而循環 221 則為線上的點圖案。
- SL 循環 14 輪廓幾何
- SL 循環 20 輪廓資料
- 循環 32 公差
- 座標轉換循環程式
- 循環程式 9 停留時間

您可使用下述的功能來叫用所有其它循環程式。

使用 CYCL CALL 呼叫一循環程式。

CYCL CALL 功能呼叫了最後定義的固定循環。循環的開始點為在 CYCL CALL 單節之前最後程式編輯的位置。



- ▶ 為了編輯循環程式呼叫，請按下 **CYCL CALL** 鍵。
- ▶ 按下 **CYCL CALL M** 軟鍵來進入循環程式呼叫。
- ▶ 如果需要的話，輸入 M 功能 (例如 **M3** 來將主軸開啓)，或是藉由按下 **END** 鍵來結束對話。

使用 CYCL CALL PAT 呼叫一循環程式。

助 **CYCL CALL PAT** 功能呼叫了在點表格中所定義的所有位置處最新定義的固定循環程式助 (請參閱 加工點表格 on page 322)。



使用 CYCL CALL POS 呼叫一循環程式

CYCL CALL POS 功能呼叫了最後定義的固定循環。循環程式的開始點為在 **CYCL CALL POS** 單節中您所定義的位置。

TNC 使用定位邏輯移動到在 **CYCL CALL POS** 單節中所定義的位置。

- 如果在刀具軸向上的目前位置大於工件的上表面 (Q203)，iTNC 會先移動刀具到工作平面上的程式編輯之位置，然後到刀具軸向上。
- 如果在刀具軸向上的目前刀具位置低於工件的上表面 (Q203)，TNC 先移動刀具到刀具軸向上程式編輯的位置到淨空高度，然後在工作平面上到所程式編輯的位置。



三個座標軸必須皆在 **CYCL CALL POS** 單節中程式編輯。利用刀具軸向上的座標，您可輕易地改變開始位置。其可做為一額外的工作原點偏移。

最新在 **CYCL CALL POS** 單節中所定義的進給速率僅適用於行進到在此單節中所程式編輯的開始位置。

依此原則，TNC 即會在無半徑補正 (R0) 的情況下移動到在 **CYCL CALL POS** 單節中所定義的位置。

如果您使用 **CYCL CALL POS** 叫用一循環程式，其中定義了一開始位置 (例如循環 212)，然後在循環程式中所定義的位置即做為在 **CYCL CALL POS** 單節中所定義之位置上的額外偏移。因此您必須永遠將要在循環程式中設定的開始位置為 0。

利用 M99/89 的循環程式呼叫

M99 功能僅在其被程式編輯的單節中啟動，其呼叫最後定義的固定循環一次。您可在一定位單節的結束時程式編輯 **M99**。TNC 移動到此位置，然後呼叫最後定義的固定循環。

如果 TNC 要在每一定位單節之後自動執行循環程式，請以 **M89** 來設定第一循環程式呼叫 (取決於機械參數 7440)。

為了取消 **M89** 程式的效果：

- **M99** 在您移動到最後開始點的定位單節中，或是
- 使用 **CYCL DEF** 定義一新的固定循環程式

使用第二軸 U/V/W 來加工

TNC 執行的縱向進刀方向是在 **TOOL CALL** 單節內定義主軸的軸向。它只會在主軸 **X**、**Y**、或 **Z** 的工作平面上移動。例外：

- 在循環程式 **3** 溝槽銑削與 **4** 刀庫銑削內的側邊長度設定第二軸。
- 您可在一 **SL** 循環程式之輪廓幾何循環程式的第一單節中程式編輯次要軸向。
- 在循環程式 **5** (圓形口袋), **251** (矩形口袋), **252** (圓形口袋), **253** (溝槽) 及 **254** (圓形溝槽) 當中，TNC 在您於循環程式呼叫之前在最後定位單節中所程式編輯的軸向上加工循環程式。當刀具軸 **Z** 為啟動時，以下的組合是可允許的：
 - **X/Y**
 - **X/V**
 - **U/Y**
 - **U/V**



8.2 加工點表格

功能

當需要在不規則的位點路徑上執行一個或數個循環加工時，而建立一個加工點表格。

如果使用在鑽孔循環程式，加工點表格中的座標代表在工作平面上孔的中心點位置，使用在銑削循環程式，加工點表格中的座標代表各別循環程式中點始點的位置（例如圓形口袋型加工循環的中心點座標）。刀具軸的座標相對於工件表面的座標。

建立加工點表格

選擇**程式與編輯**的操作模式。

PGM
MGT

如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 鍵。

檔案名稱？

ENT

輸入加工點表格的名稱與檔案類型，並以 ENT 鍵來確認輸入正確。

MM

選擇量測單位，請按下 MM 或 INCH 軟鍵。TNC 切換為程式單節視窗，並顯示空白的加工點表格。

插入
行

使用 INSERT LINE 軟鍵，插入新行，並輸入所要加工位置的座標。

重複以上程序，直到所有需要的座標都已經輸入。



您可以使用 X OFF/ON，Y OFF/ON，Z OFF/ON 軟鍵（軟鍵第二列），指定要在加工點表格內輸入哪些軸的座標。

隱藏加工程序中的單一加工點

在加工點表格的 **FADE** 欄當中，您可指定所定義的加工點是否要在加工程序期間被隱藏 (請參閱 選擇性跳過單節 on page 641)。



在表格中，選擇要被隱藏的加工點。



選擇 FADE 欄位



啟動隱藏，或是



取消隱藏



程式中選擇加工點表格

在程式與編輯的操作模式中，選擇您要啓用加工點表格的程式：

PGM
CALL

請按下 PGM CALL 鍵來呼叫選擇加工點表格的功能。

點
表

按下 POINT TABLE 軟鍵。

輸入加工點表格的名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確。如果加工點表格不是儲存在與 **NC** 程式相同的目錄內，您必須輸入完整的路徑。

NC 程式單節範例

```
助 7 SEL PATTERN TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT
```

呼叫連結有加工點表格的鑽孔循環程式



如果使用 **CYCL CALL PAT**，TNC 會執行您最後一次定義的加工點表格 (即使您已經在具有 **CALL PGM** 巢狀結構的程式內定義了加工點表格)。

如果要 TNC 呼叫加工點表格內所定義加工點的最後定義循環程式，請以 **CYCLE CALL PAT** 來編輯循環程式呼叫的程式：

CYCL
CALL

- ▶ 編輯循環程式呼叫，請按下 **CYCL CALL** 鍵。
- ▶ 按下 **CYCL CALL PAT** 軟鍵來呼叫加工點表格。
- ▶ 輸入 TNC 從點移動到點的進給速率 (如果您沒有輸入，TNC 會以最後設定的進給率移動，FMAX 無效)。
- ▶ 必要時請輸入 M 功能，然後按下 **END** 鍵來確認。

TNC 在開始點之間會縮回刀具到安全的淨空。根據那一個值較大，TNC 可使用來自循環程式呼叫的主軸座標值或是來自循環參數 Q204 之數值來做為安全淨空。

昫在刀具軸準備定位時，如果您要以降低的進給速率來移動，請使用 M 功能 M103。昫 (請參閱 進刀時的進給速率係數：M103 on page 294)。

使用 SL 循環程式與循環程式 12 對於加工點表格的影響

TNC 將這些點視為附加的原點偏移。

使用循環程式 200 至 208、262 至 267 對於加工點表格的影響

TNC 將工作平面上的點視為洞孔中心的座標。如果您要使用加工點表格內為刀具軸定義的座標，來作為起始點座標，那麼您必須將工件表面座標 (Q203) 定義為 0。

使用循環程式 210 至 215 對於加工點表格的影響

TNC 將這些點視為附加的原點偏移。如果您要使用加工點表格內定義的座標，來作為起始點座標，那麼您必須將個別銑削週期內的起始點與工件表面座標 (Q203) 定義為 0。

使用循環程式 251 至 254 對於加工點表格的影響

TNC 將工作平面上的點視為循環程式開始點的座標。如果您要使用加工點表格內為刀具軸定義的座標，來作為起始點座標，那麼您必須將工件表面座標 (Q203) 定義為 0。

**應用到所有的 2xx 循環程式**

只要目前刀具軸向位置於 **CYCL CALL PAT**，中低於淨空高度，TNC 即顯示錯誤訊息 **PNT: 淨空平面過小**。淨空高度由工件表面座標 (Q203) 及第二 設定淨空 (Q204，或當 Q200 的值大於 Q204 時即為設定淨空 Q200) 的總和來計算。

8.3 鑽孔、攻牙、與螺紋銑削循環程式

概述

TNC 對於所有鑽孔作業的型態提供了 16 種循環程式：

循環程式	軟鍵	頁面
240 中心 使用自動預先定位、第二設定淨空、選擇性輸入中心直徑或中心深度		頁面 328
200 鑽孔 有自動準備定位，第二個淨空距離設定		頁面 330
201 鉸孔 有自動準備定位，第二個淨空距離設定		頁面 332
202 搪孔 有自動準備定位，第二個淨空距離設定		頁面 334
203 萬用鑽孔 有自動準備定位，第二個淨空距離設定、斷屑、進刀量遞減		頁面 336
204 反向搪孔 有自動準備定位，第二個淨空距離設定		頁面 338
205 萬用啄鑽 有自動準備定位，第二個淨空距離設定、斷屑及預先停止距離		頁面 340
208 搪孔銑削 有自動準備定位，第二個淨空距離設定		頁面 343
206 新的攻牙 有浮動絲攻筒夾，自動準備定位，第二個淨空距離設定-		頁面 345
207 新的剛性攻牙 有浮動絲攻筒夾，自動準備定位，第二個淨空距離設定-		頁面 347
209 攻牙有斷屑 有浮動絲攻筒夾，自動準備定位，第二個淨空距離設定，斷屑-		頁面 349
262 螺紋銑削 在預鑽材料內的螺紋銑削循環程式		頁面 353
263 螺紋銑削 / 裝埋 在預鑽材料內的螺紋銑削循環程式，鑽孔裝埋導角的加工		頁面 355

循環程式	軟鍵	頁面
264 螺紋鑽孔 / 銑削 以刀具對螺紋的後續銑削將實心材料鑽孔的循環程式		頁面 359
265 HEL 螺紋鑽孔 / 銑削 實心材料的螺紋銑削循環程式		頁面 363
267 外部螺紋銑削 外部螺紋的銑削循環程式，鑽孔裝埋導角的加工		頁面 363

中心 (循環 240)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以所程式編輯的進給速率 **F** 將中心定在所輸入的中心直徑或是中心深度。
- 3 如果有定義，刀具即維持在中心深度。
- 4 最後，刀具路徑以快速移動速率 **FMAX** 從孔底縮回到設定淨空處，或是第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。



循環程式參數 **Q344**(直徑) 或 **Q201**(深度) 的正負符號代表加工的方向。如果您程式編輯直徑或深度 **=0**，就不會執行循環程式。



在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 **TNC** 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 **TNC** 在當輸入正的直徑或深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

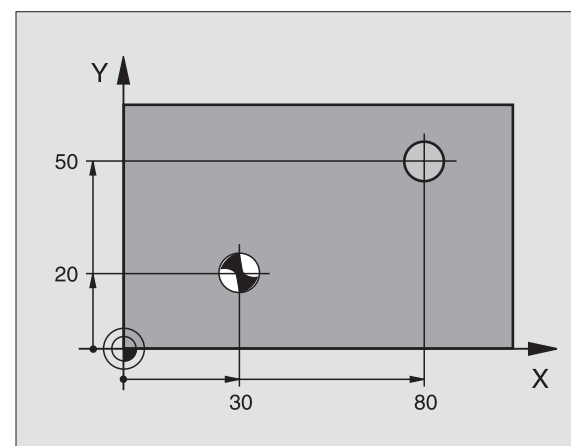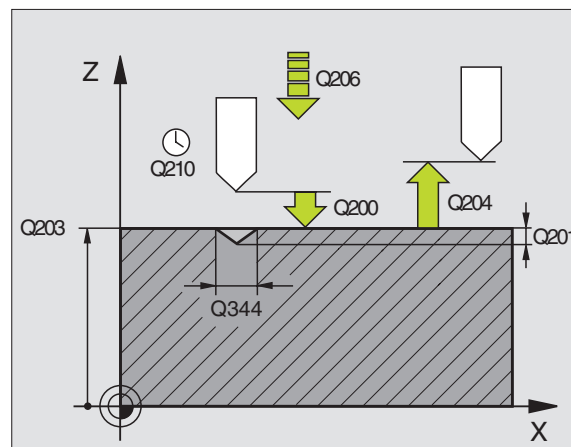



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。請輸入正值。
- ▶ **選擇深度/直徑(0/1) Q343**: 選擇中心定位要基於輸入的直徑或深度。如果中心定位係基於輸入的直徑，刀具的刀尖角度必須在刀具表 TOOL.T 之 **T-ANGLE** 欄位中定義。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和中心定位底 (中心推拔的尖端) 之間的距離。僅在定義 Q343=0 時有效。
- ▶ **直徑 (代數符號) Q344**: 中心定位直徑。僅在定義 Q343=1 時有效。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在中心定位期間的行進速度，單位是 mm/min。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

Example: NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 CYCL DEF 240 CENTERING	
Q200=2	; 設定淨空
Q343=1	; 選擇深度 / 直徑
Q201=+0	; 深度
Q344=-9	; 直徑
Q206=250	; 進刀進給速率
Q211=0.1	; 在設定深度處的停留時間
Q203=+20	; 表面座標
Q204=100	; 第二次設定淨空
12 CYCL CALL X+30 Y+20 Z+0 FMAX M3	
13 CYCL CALL X+80 Y+50 Z+0 FMAX	
14 L Z+100 FMAX M2	



鑽孔 (循環 200)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以設定的進給速率 **F**，鑽到第一次進刀深度。
- 3 TNC 以 **FMAX** 將刀具退回設定淨空處，在此停止 (如果有輸入停止時間)，然後以 **FMAX** 移動到第一個進刀深度之上的設定淨空處。
- 4 然後刀具以程式編輯的進給速率 **F** 前進到下一個縱向進給深度。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達設定的螺紋深度。
- 6 刀具路徑以快速移動速率 **FMAX** 從孔底縮回到設定淨空處，或是第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。



循環參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。



在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 **TNC** 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 **TNC** 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

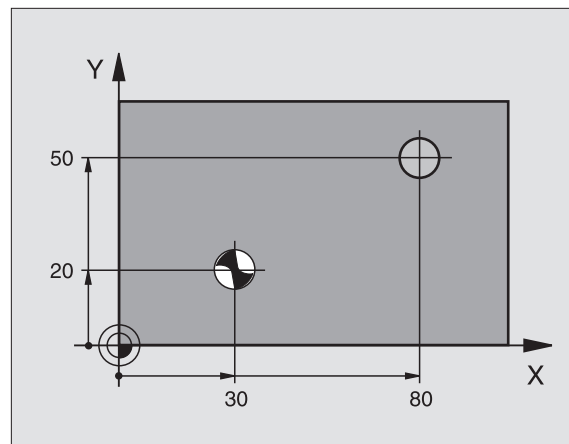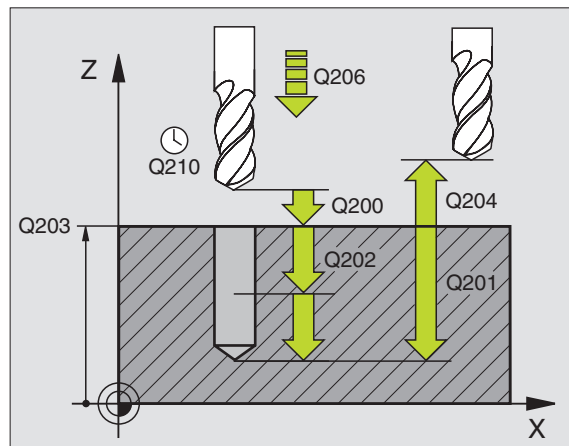



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。請輸入正值。
- ▶ **深度 Q201 (增量值):** 工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。孔的總深度不一定是縱向進刀深度的整倍數。在下列狀況下，TNC 將一次鑽到孔的總深度：
 - 縱向進刀深度等於孔的總深度
 - 縱向進刀深度大於孔的總深度
- ▶ **在頂部的停留時間 Q210:** 斷屑時間，刀具由孔中退出後，在設定淨空位置停留的時間，以秒為單位。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211:** 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。

Example: NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 CYCL DEF 200 DRILLING	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-15	; 深度
Q206=250	; 進刀進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q210=0	; 在頂部的停留時間
Q203=+20	; 表面座標
Q204=100	; 第二次設定淨空
Q211=0.1	; 在設定深度處的停留時間
12 L X+30 Y+20 FMAX M3	
13 CYCL CALL	
14 L X+80 Y+50 FMAX M99	
15 L Z+100 FMAX M2	



鉸孔 (循環 201)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以設定的進給速率 **F**，擴大到第一個縱向進給深度。
- 3 如果程式有設定的話，刀具會在孔底停留輸入的停止時間。
- 4 刀具以進給速率 **F** 退回設定淨空處，或以 **FMAX** 退回第二設定淨空處（如果程式有設定的話）。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點（洞孔中心）。



循環程式參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息（位元 2=1），或是如果輸入了正深度時（位元 2=0）。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

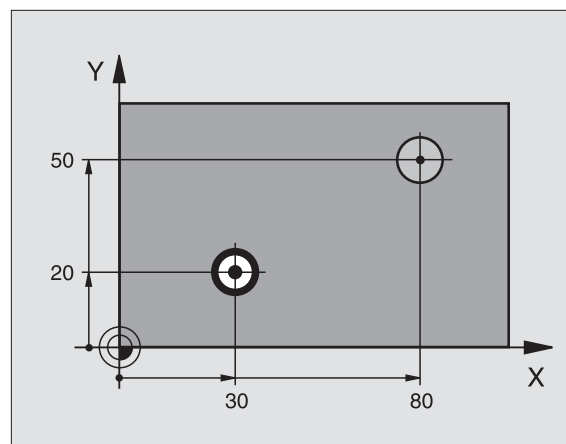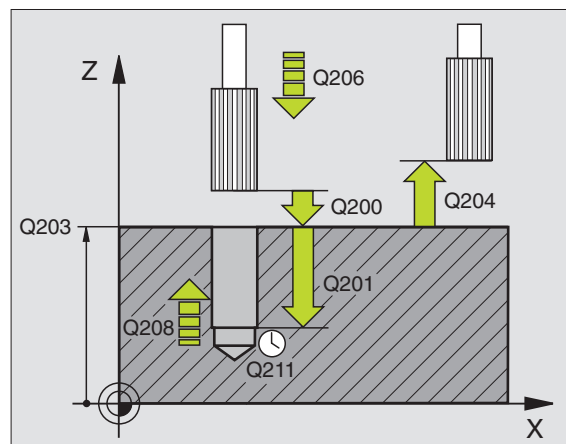



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值):** 工件表面和孔底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在鉸孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211:** 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。
- ▶ **縮回進給速率 Q208:** 刀具由孔底退回的移動速率，單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**，刀具會以鉸孔的進給速率退回。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

Example: NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 CYCL DEF 201 REAMING	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-15	; 深度
Q206=100	; 進刀進給速率
Q211=0.5	; 在設定深度處的停留時間
Q208=250	; 縮回進給速率
Q203=+20	; 表面座標
Q204=100	; 第二次設定淨空
12 L X+30 Y+20 FMAX M3	
13 CYCL CALL	
14 L X+80 Y+50 FMAX M9	
15 L Z+100 FMAX M2	



搪孔 (循環 202)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

此循環程式僅在使用受控的主軸進行加工時才有效。

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以縱向進給速率，鑽到設定的深度。
- 3 如果程式有設定的話，刀具會在孔底停留輸入的停止時間，並保持主軸旋轉做完全切削。
- 4 然後 TNC 定向主軸到參數 **Q336** 中所定義的位置。
- 5 如果選擇退刀，刀具會沿著設定的方向退回 **0.2 mm** (固定值)。
- 6 TNC 移動刀具以縮回進給速率移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)。如果 **Q214=0**，單刀尖仍然會停留在孔壁上。



編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。



循環程式完成之後，TNC 會將冷卻劑與主軸恢復到循環程式呼叫之前的狀態。



在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

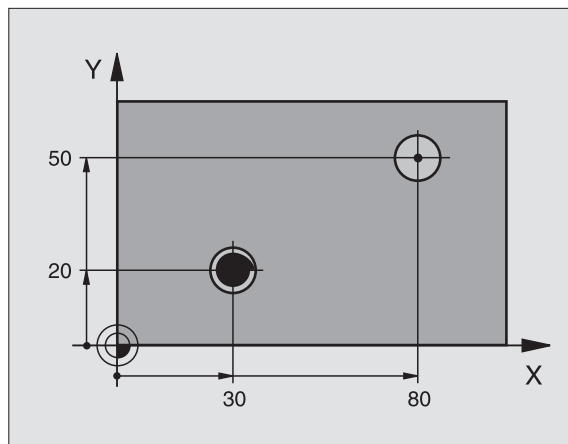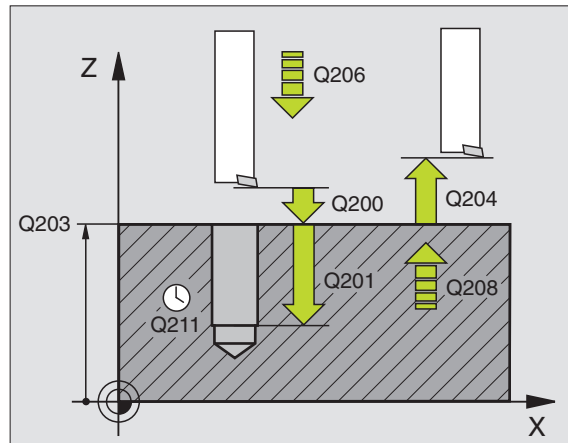



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值):** 工件表面和孔底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211:** 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。
- ▶ **縮回進給速率 Q208:** 刀具由孔底退回的移動速率，單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**，退刀速率和搪孔的進給速率相同。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **脫離方向 (0/1/2/3/4) Q214:** 決定 TNC 在孔底退刀的方向 (在主軸定位之後)。
 - 0 不退刀
 - 1 沿主要軸向的負向退刀
 - 2 沿第二軸向的負向退刀
 - 3 沿主要軸向的正向退刀
 - 4 沿第二軸向的正向退刀



碰撞的危險

選擇一個脫離方向，使刀尖從孔的邊緣離開。

程式把主軸定位到在 **Q336** 中輸入的角度時 (例如在 MDI 操作模式中定位時)，要檢查刀尖的位置。設定的角度要使刀尖平行於座標軸。

在退刀期間，TNC 自動地考慮到座標系統的啟動旋轉。

- ▶ **主軸方向之角度 Q336 (絕對值):** TNC 在退刀前刀具定位的角度。

Example:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 CYCL DEF 202 BORING	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-15	; 深度
Q206=100	; 進刀進給速率
Q211=0.5	; 在設定深度處的停留時間
Q208=250	; 縮回進給速率
Q203=+20	; 表面座標
Q204=100	; 第二次設定淨空
Q214=1	; 脫離方向
Q336=0	; 主軸角度
12 L X+30 Y+20 FMAX M3	
13 CYCL CALL	
14 L X+80 Y+50 FMAX M99	



萬用鑽孔 (循環 203)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以設定的進給速率 **F**，鑽到第一次進刀深度。
- 3 如果設定了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。施如果不做斷屑，刀具會以退刀進給速率退回開始的設定淨空處，停留設定的時間 (如果程式有設定的話)，然後再一次以 **FMAX** 前進到第一個 **PLUNGING DEPTH** 之前一個設定淨空距離的位置。
- 4 接著刀具以設定的進給速率前進到下一個縱向進給深度。如果程式有設定遞減量，每次縱向進給的深度都會減少輸入的遞減量。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達設定的洞孔總深度。
- 6 如果程式有輸入停止時間，刀具會在孔底停留輸入的時間，進行完全的切削，然後以退刀速率退回設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。




在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 **TNC** 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 **TNC** 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。孔的總深度不一定是縱向進刀深度的整倍數。在下列狀況下, TNC 將一次鑽到孔的總深度:
 - 縱向進刀深度等於孔的總深度
 - 縱向進刀深度大於總深度, 並且未定義斷屑
- ▶ **在頂部的停留時間 Q210**: 斷屑時間, 刀具由孔中退出後, 在設定淨空位置停留的時間, 以秒為單位。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上, 刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **遞減量 Q212 (增量值)**: TNC 在每次縱向進給之後, 減少的進給深度 Q202 的量。
- ▶ **縮回前的斷屑次數 Q213**: TNC 從孔中拉出刀具, 做排屑前的斷屑次數。每次做斷屑的退刀量輸入 Q256。
- ▶ **最小進刀深度 Q205 (增量值)**: 如果輸入了遞減量, TNC 限制了進給量的最小值設限在 Q205 的輸入值。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間, 以秒為單位。
- ▶ **縮回進給速率 Q208**: 刀具由孔底退回的移動速率, 單位是 mm/min。如果您輸入 Q208 = 0, TNC 會以 Q206 中的進給速率來退回刀具。
- ▶ **斷屑縮回速率 Q256 (增量值)**: TNC 在斷屑時的退刀值。

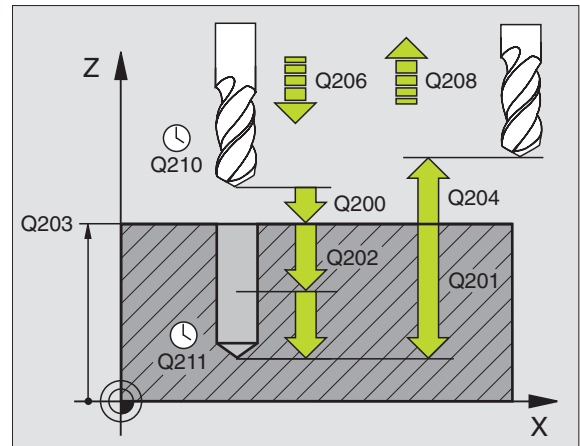

Example: NC 單節

11 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING

Q200=2	; 設定淨空
Q201=-20	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q210=0	; 在頂部的停留時間
Q203=+20	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q212=0.2	; 遞減量
Q213=3	; 斷裂
Q205=3	; 最小進刀深度
Q211=0.25	; 在設定深度處的停留時間
Q208=500	; 縮回進給速率
Q256=0.2	; 斷屑距離

反向搪孔 (循環 204)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

此循環程式僅在使用受控的主軸進行加工時才有效。

這個循環程式需要能向上切削的搪孔刀。

這個循環程式可以從工件底部做反向搪孔。

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 接著 TNC 將主軸定位到 **0°** 位置，使主軸停止，然後將刀具位移一個中心偏移量。
- 3 刀具以準備定位的進給速率進入已經預搪的孔中，一直到達工件底部的設定淨空處為止。
- 4 TNC 將刀具移回原來的中心位置，啟動主軸和冷卻劑，以搪孔進給速率做反向搪孔，直到到達深度。
- 5 如果程式有輸入停止時間，刀具會在搪孔的上端停止，然後再從孔中退刀。TNC 做另一次主軸定位停止，然後再將刀具位移一個中心偏移量。
- 6 TNC 移動刀具以準備定位進給速率移動到設定淨空處，或以 **FMAX** 退回第二設定淨空處（如果程式有設定的話）。






在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點（洞孔中心）。

循環程式參數深度的正負符號代表加工的方向。備註：正號表示往刀具軸的正向搪孔。

輸入的刀具長度是指到搪孔刀柄末端的長度，不是只到刀尖的長度。

計算搪孔的開始點時，TNC 會考慮搪孔刀的長度與材料的厚度。

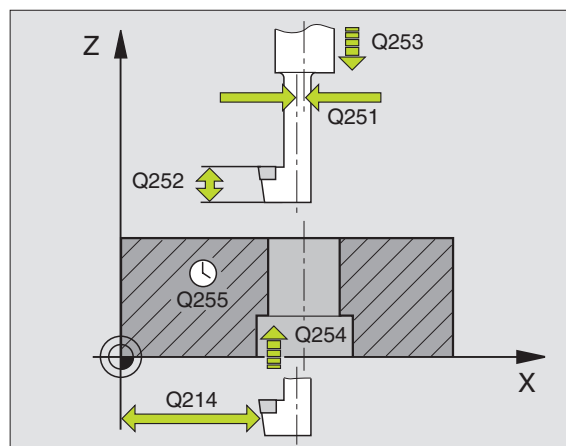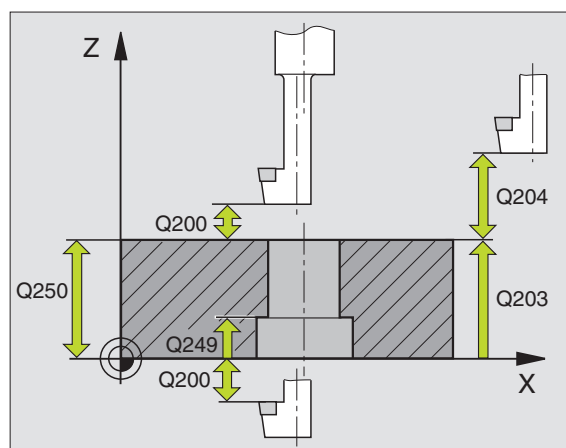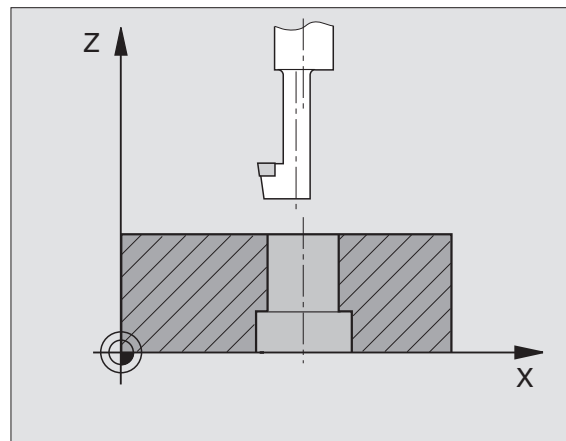



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **反向搪孔之深度 Q249 (增量值)**: 工件底部和孔上端之間的距離。正號表示刀具軸的正向搪孔。
- ▶ **材料厚度 Q250 (增量值)**: 工件的厚度。
- ▶ **中心距離 Q251 (增量值)**: 搪孔刀的中心偏移距離，數值取自刀具資料表。
- ▶ **刀具邊緣高度 Q252 (增量值)**: 搪孔刀底部到主要刀刃的距離，數值取自刀具資料表。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253**: 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254**: 反向搪孔時的刀具移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **停留時間 Q255**: 刀具在搪孔上端的停止時間，以秒為單位。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **脫離方向 (0/1/2/3/4) Q214**: 決定 TNC 將刀具移動偏離中心距離的方向 (在主軸定位之後)。

- 1 沿主要軸向的負向退刀
- 2 沿第二軸向的負向退刀
- 3 沿主要軸向的正向退刀
- 4 沿第二軸向的正向退刀



碰撞的危險！

程式把主軸定位到在 Q336 中輸入的角度時 (例如在 MDI 操作模式中定位時)，要檢查刀尖的位置。設定的角度要使刀尖平行於座標軸。選擇一個脫離方向，使刀尖從孔的邊緣離開。

- ▶ **主軸方向之角度 Q336 (絕對值)**: TNC 在進刀或退刀前刀具定位的角度。

Example: NC 單節

11 CYCL DEF 204 BACK BORING	
Q200=2	; 設定淨空
Q249=+5	; 鑽孔裝埋深度
Q250=20	; 材料厚度
Q251=3.5	; 中心距離
Q252=15	; 刀具邊緣高度
Q253=750	; 預先定位進給速率
Q254=200	; 反向搪孔進給速率
Q255=0	; 停留時間
Q203=+20	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q214=1	; 脫離方向
Q336=0	; 主軸角度



萬能啄鑽 (循環 205)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 如果您輸入一加深的開始點，TNC 以所定義的定位進給速率移動到在加深開始點之上的設定淨空。
- 3 刀具以設定的進給速率 **F**，鑽到第一次進刀深度。
- 4 如果設定了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。如果不做斷屑，刀具會快速移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 前進到第一個進給深度之上輸入的開始位置。
- 5 接著刀具以設定的進給速率前進到下一個縱向進給深度。如果程式有設定遞減量，每次縱向進給的深度都會減少輸入的遞減量。
- 6 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達設定的洞孔總深度。
- 7 如果程式有輸入停止時間，刀具會在孔底停留輸入的時間，進行完全的切削，然後以退刀速率退回設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！


請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。孔的總深度不一定是縱向進刀深度的整倍數。在下列狀況下, TNC 將一次鑽到孔的總深度:
 - 縱向進刀深度等於孔的總深度
 - 縱向進刀深度大於孔的總深度
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上, 刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **遞減量 Q212 (增量值)**: TNC 減少的進給深度 Q202 的值。
- ▶ **最小進刀深度 Q205 (增量值)**: 如果輸入了遞減量, TNC 限制了進給量的最小值設限在 Q205 的輸入值。
- ▶ **向上移動停止距離 Q258 (增量值)**: TNC 由孔中退刀, 再次以快速移動速率將刀具定位到目前孔深度之前停止的設定淨空, 設定值以第一次進給深度為準。
- ▶ **向下移動停止距離 Q259 (增量值)**: TNC 由孔中退刀, 再次以快速移動速率將刀具定位到目前孔深度之前停止的設定淨空, 設定值以最後一次進給深度為準。



如果您輸入的 Q258 不等於 Q259, TNC 會以一定的變化率來改變第一次和最後一次進給深度之間的預先停止距離。

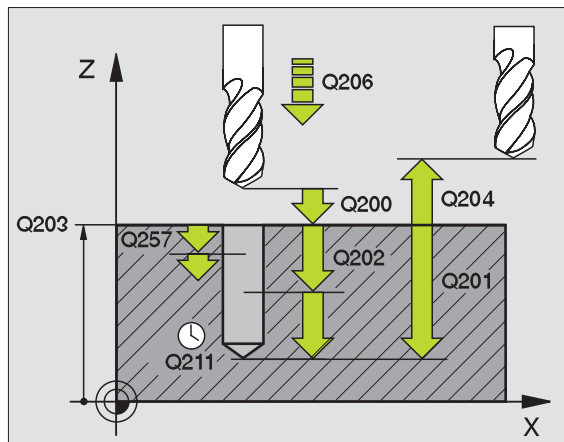

- ▶ **斷屑進給深度 Q257 (增量值)**: TNC 在斷屑時的深度。如果輸入 0，就不做斷屑。
- ▶ **斷屑縮回速率 Q256 (增量值)**: TNC 在斷屑時的退刀值。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。
- ▶ **加深開始點 Q379 (相對於工件表面的增量值)**: 如果已使用一較短的刀具在先前鑽孔到某個深度時的鑽孔開始位置。TNC 在**用於預先定位的進給速率**之下由設定淨空移動到加深的開始點。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253**: 於由設定淨空到一加深的開始點的定位期間刀具的行進速度，單位為 mm/min。僅在當輸入的 Q379 數值不等於 0 時有效。



如果您使用 Q397 輸入一加深的開始點，TNC 僅會改變螺旋進給移動的開始點。退刀移動不會受到 TNC 改變，因此它們係相對於工件表面的座標來計算。

Example: NC 單節

11 CYCL DEF 205 UNIVERSAL PECKING	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-80	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q202=15	; 進刀深度
Q203=+100	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q212=0.5	; 遞減量
Q205=3	; 最小進刀深度
Q258=0.5	; 向上移動停止距離
Q259=1	; 向下移動停止距離
Q257=5	; 斷屑深度
Q256=0.2	; 斷屑距離
Q211=0.25	; 在設定深度處的停留時間
Q379=7.5	; 開始位置
Q253=750	; 預先定位進給速率

搪孔銑削 (循環 208)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處，然後以圓弧移動到搪孔的圓周上 (如果有足夠的空間)。
- 2 刀具以設定的進給速率，從目前位置以螺旋路徑鑽到第一個進給深度。
- 3 到達鑽孔深度之後，TNC 會再繞圓周一圈，去除垂直進給殘餘的材料。
- 4 接著 TNC 再一次將刀具定位到搪孔的中心。
- 5 最後 TNC 以 **FMAX** 回到設定淨空處，如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環參數 **DEPTH** 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 **DEPTH = 0**，就不會執行循環。

如果輸入的搪孔直徑等於刀具直徑，TNC 會直接搪孔到輸入的深度，而不做螺旋補間。

啓用的鏡射功能**不會**影響在循環當中所定義的銑削類型。



在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！





- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具最低邊緣與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和孔底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **每一螺旋進給量 Q334 (增量值)**: C—螺旋 ($=360^\circ$) 的刀具進給深度。



請注意，如果螺旋進給量太大，可能會使刀具或工件損壞。

為避免螺旋進給量太大，請在刀具表 **ANGLE** 欄位內輸入刀具的最大進給角度（助請參閱 刀具資料，page 186）。TNC 會計算允許的最大螺旋進給量，並進而改變您輸入的數值。

- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件（夾治具）之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **標稱直徑 Q335 (絕對值)**: 搪孔的直徑。如果輸入的標稱直徑等於刀具直徑，TNC 會直接搪孔到輸入的深度，而不做螺旋補間。
- ▶ **粗銑直徑 Q342 (絕對值)**: 您如果在 Q342 內輸入大於 0 的數值，TNC 就不會再檢查標稱直徑與刀具直徑的比例。如此能將直徑大於刀具直徑的兩倍的洞孔進行粗銑面加工。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351**: 使用 M3 的銑削操作類型
 +1 = 順銑
 -1 = 逆銑

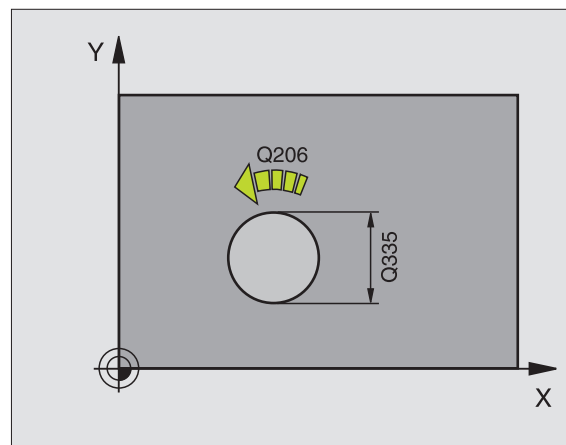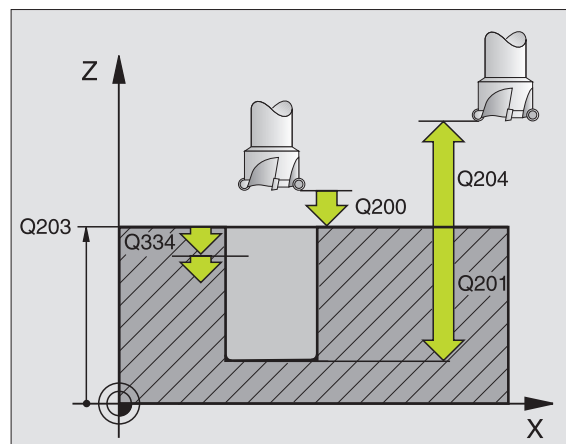

Example: NC 單節

12 CYCL DEF 208 BORE MILLING

Q200=2	; 設定淨空
Q201=-80	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q334=1.5	; 進刀深度
Q203=+100	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q335=25	; 標稱直徑
Q342=0	; 粗銑直徑
Q351=+1	; 順銑與逆銑

新攻牙使用浮動絲攻筒夾 (循環 206)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 FMAX 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具將一次鑽到孔的總深度。
- 3 一旦刀具已經到達整個鑽孔深度，主軸旋轉的方向即倒轉，且刀具在停留時間結束時退回到設定淨空。如果程式有設定，刀具會以 FMAX 移動到第二設定淨空處。
- 4 在設定淨空處，主軸旋轉方向再次倒轉。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

必須使用浮動絲攻筒夾來攻牙。浮動絲攻筒夾必須能吸收攻牙進行中的進給速率與主軸速度的誤差。

執行某一循環程式時，主軸轉速優先旋鈕沒有作用。進給速率優先旋鈕在限制的範圍內有效，這個範圍是由工具機製造商來定義 (請參閱機械手冊)。

攻右手螺牙時，以 M3 來啟動主軸；如果是攻左手螺牙時，請使用 M4。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端 (在開始點) 與工件表面之間的距離。標準值：大約是螺距的 4 倍。
- ▶ **洞孔之總深度 Q201 (螺紋長度, 增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **進給速率 F Q206:** 刀具在攻牙時的移動速度。
- ▶ **底部停留時間 Q211:** 輸入介於 0 和 0.5 秒鐘之間的數值，避免刀具在退刀時斷裂。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

進給速率的計算如下： $F = S \times p$


F 進給速率 (mm/min)

S: 主軸轉速 (rpm)

p: 螺距 (mm)

程式中斷之後的退刀

在攻牙時如果按下機械停止按鈕，TNC 就會顯示一個軟鍵，按此軟鍵可以做退刀動作。

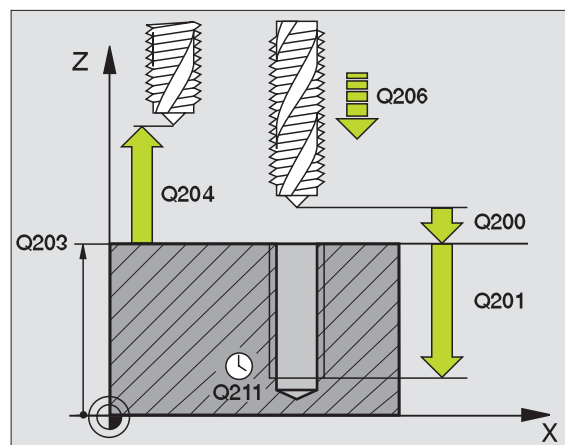

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 206 TAPPING NEW

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二次設定淨空

不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙 (循環 207)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環程式。

此循環程式僅在使用受控的主軸進行加工時才有效。

TNC 可以一次或分多次切削螺紋，而不使用浮動絲攻筒夾。

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 FMAX 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具將一次鑽到孔的總深度。
- 3 一旦刀具已經到達整個鑽孔深度，主軸旋轉的方向即倒轉，且刀具在停留時間結束時退回到設定淨空。如果程式有設定，刀具會以 FMAX 移動到第二設定淨空處。
- 4 TNC 在設定淨空處停止主軸的旋轉



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

洞孔總深度參數的正負符號代表加工的方向。

TNC 從主軸轉速計算進給速率。如果在攻牙時使用主軸轉速百分比旋鈕功能，就會自動調整進給速率。

進給速率百分比旋鈕沒有作用。

主軸在循環程式結束時會停止旋轉。在進行下一個操作之前，以 M3 (或 M4) 來重新啟動主軸。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！


請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於 工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端 (在開始點) 與工件表面之間的距離。
- ▶ **洞孔之總深度 Q201 (增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **間距 Q239**
螺紋上的間距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 += 右手螺紋
 -= 左手螺紋
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

程式中斷之後的退刀

在攻牙時如果按下機械停止按鈕來中斷程式的執行，TNC 就會顯示 手動操作軟鍵。若按下手動操作 鍵，即可在程式控制之下縮回刀具。只要按下使用中刀具軸的正向按鈕。

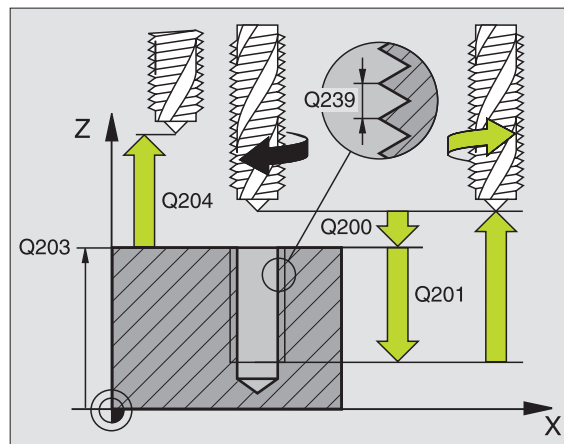

Example: NC 單節

26 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING NEW

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q239=+1 ; 間距

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二次設定淨空

斷屑攻牙 (循環 209)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

此循環程式僅在使用受控的主軸進行加工時才有效。

刀具分多次對螺紋加工，以到達設定的深度。您可以在參數內定義，是否要從孔中完全退刀，以便斷屑。

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。接著執行定位主軸停止。
- 2 刀具到達設定的縱向進刀深度，主軸會逆轉，刀具會依據定義，退回特定距離，或完全退刀來排屑。如果已經定義一倍率來增加主軸速率，TNC 即以相對應的速率由洞孔縮回。
- 3 主軸再一次逆轉，前進到下一個縱向進刀深度。
- 4 TNC 重複執行這些程序 (2 至 3)，直到到達設定的螺紋深度。
- 5 接著刀具退回到設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。
- 6 TNC 在設定淨空處停止主軸的旋轉



在程式編輯之前，請注意以下事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

螺紋深度參數的正負符號代表加工的方向。

TNC 從主軸轉速計算進給速率。如果在攻牙時使用主軸轉速百分比旋鈕功能，就會自動調整進給速率。

進給速率百分比旋鈕沒有作用。

主軸在循環程式結束時會停止旋轉。在進行下一個操作之前，以 **M3** (或 **M4**) 來重新啟動主軸。



在 **MP7441** 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！


請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端 (在開始點) 與工件表面之間的距離。
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **間距 Q239**
螺紋上的間距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
+= 右手螺紋
- = 左手螺紋
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **斷屑進給深度 Q257 (增量值):** TNC 在斷屑時的深度。
- ▶ **斷屑縮回速率 Q256:** TNC 在斷屑時，將螺距 Q239 乘上設定的數值，並將刀具退回計算所得的數值。如果您輸入 $Q256 = 0$ ，TNC 從孔中完全退刀 (至設定淨空處)，進行排屑。
- ▶ **主軸方向之角度 Q336 (絕對值):** TNC 在螺紋加工前刀具定位的角度。如此能在必要時再次切削螺紋。

程式中斷之後的退刀

在攻牙時如果按下機械停止按鈕來中斷程式的執行，TNC 就會顯示 手動操作軟鍵。若按下手動操作 鍵，即可在程式控制之下縮回刀具。只要按下使用中刀具軸的正向按鈕。

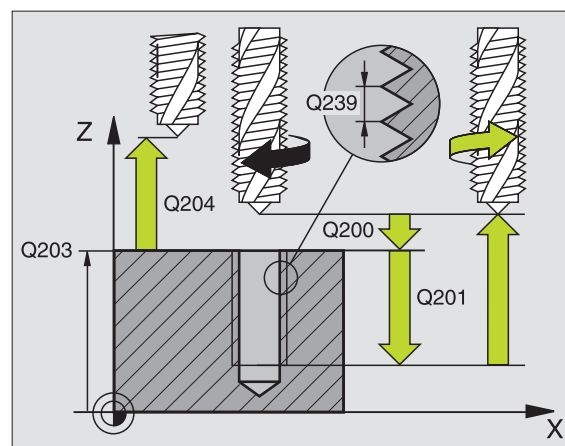

Example: NC 單節

26 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q239=+1 ; 間距

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二次設定淨空

Q257=5 ; 斷屑深度

Q256=+25 ; 斷屑距離

Q336=50 ; 主軸角度

螺紋銑削的基本原理

先決條件

- 您的工具機應具備主軸中心出水冷卻功能 (冷卻潤滑劑至少 30 bar，壓縮空氣至少 6 bar)。
- 螺紋銑削經常導致螺紋側面變形。爲了補正這種影響，您需要特定的刀具補償數值，這些數值請參閱刀具型錄，或向刀具製造商詢問。您以刀具呼叫半徑 DR 的誤差值來設定補正。
- 循環 262、263、264、與 267 僅能使用於右旋刀具。如果是循環 265，右旋或左旋刀具都可使用。
- 加工方向是由下列輸入參數來決定：淺正負符號 Q239 (+ = 右手螺紋 /- = 左手螺紋)，與銑削方法 Q351 (+1 = 順銑 /-1 = 逆銑)。刀具個別輸入參數之間的關係。

內螺紋	Pitch	順銑 / 逆銑	加工方向
右手螺紋	+	+1(RL)	Z+
左手螺紋	-	-1(RR)	Z+
右手螺紋	+	-1(RR)	朧
左手螺紋	-	+1(RL)	朧

外螺紋	Pitch	順銑 / 逆銑	加工方向
右手螺紋	+	+1(RL)	朧
左手螺紋	-	-1(RR)	朧
右手螺紋	+	-1(RR)	Z+
左手螺紋	-	+1(RL)	Z+



**碰撞的危險！**

請固定將進刀深度設定相同的正負符號：循環程式內含數個彼此獨立的操作程序。用來決定加工方向的優先順序，是以個別的循環程式來說明。例如，如您想重覆循環之裝埋過程，輸入螺紋深度為零。接著將從鑽孔裝埋的深度來決定加工的方向。

刀具斷裂時的處理程序

萬一刀具在螺紋切削過程中斷裂，請中斷程式的執行，改變為 MDI 操作模式的定位功能，並以線性路徑將刀具移動到洞孔中央。接著您可以用進刀軸的方向來退刀，然後換刀。




TNC 在螺紋銑削時以設定的進給速率來移動刀具的切削邊緣。因為 TNC 顯示相對於刀尖路徑的進給速率，所以顯示的數值並不符合設定的數值。

如果您執行與單軸循環程式 8 鏡射有關的螺紋銑削循環程式時，螺紋的加工方向會改變。

螺紋銑削 (循環 262)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。
- 2 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到開始工作平面。開始面是從螺距的正負符號、銑削方法 (順銑或逆銑)、每一步驟的螺紋數量來產生。
- 3 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。在螺旋接近之前，執行刀具軸的補正動作，以便在設定的開始工作平面開始螺紋的路徑。
- 4 依據螺紋數量參數的設定，刀具以一種、數種速度、或一個持續的螺旋動作來銑削螺紋。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 6 在循環程式的結尾，TNC 縮回刀具以快速移動 **FMAX** 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

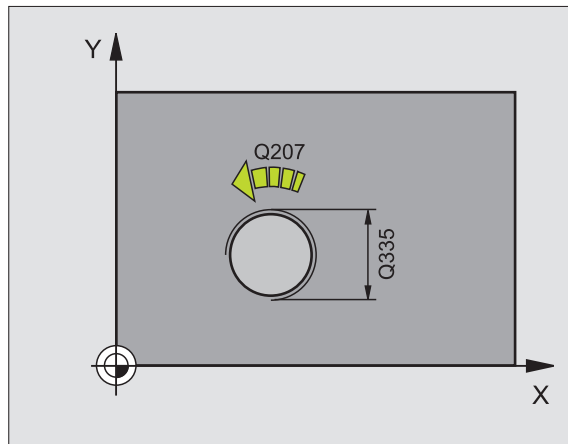

編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補正 **R0** 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的正負符號代表加工的方向。您設定螺紋深度 = 0，就不會執行循環程式。

螺紋直徑是以離中央的半圓方式來接近。如果刀具直徑的間距比螺紋直徑小 4 倍，就會執行測邊的準備定位動作。

請注意 TNC 會在接近移動之前在刀具軸向上進行一補正移動。此補正移動的長度根據螺紋間距。請確保在鑽孔中有足夠的空間！

如果您改變了螺紋深度，TNC 自動改變螺旋運動的開始點。





在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 實際螺紋直徑。
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **每步驟螺紋量 Q355:** 刀具偏移的螺紋旋轉數量：°
 - 0 = 到達螺紋深度的一個 360° 螺旋線
 - 1 = 螺紋總長度上的持續螺旋路徑
 - >1 = 具有接近與離開的數個螺旋路徑；其間 TNC 以 Q355 乘上間距來補正刀具。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件（夾治具）之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。

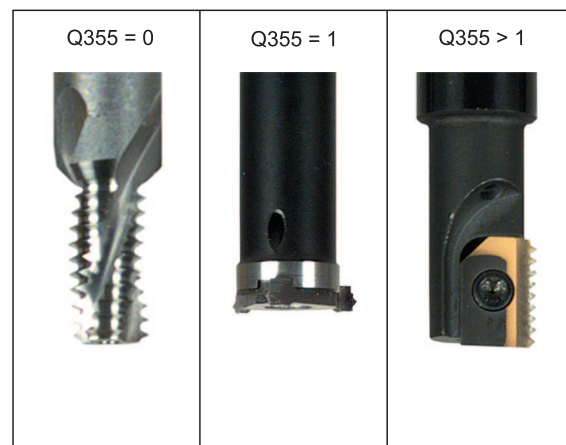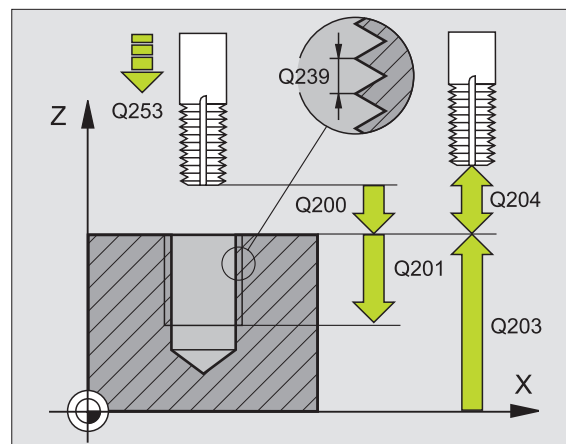

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 262 THREAD MILLING

Q335=10	； 標稱直徑
Q239=+1.5	； 間距
Q201=-20	； 螺紋深度
Q355=0	； 每步驟螺紋量
Q253=750	； 預先定位進給速率
Q351=+1	； 順銑與逆銑
Q200=2	； 設定淨空
Q203=+30	； 表面座標
Q204=50	； 第二次設定淨空
Q207=500	； 銑削進給速率



螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 (循環 263)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 FMAX 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。

鑽孔裝埋

- 2 刀具以準備定位進給速率移動到鑽孔裝埋深度減去設定淨空，接著以鑽孔裝埋進給速率移動到鑽孔裝埋的深度。
- 3 如果已經輸入側邊的安全淨空，TNC 立即以準備定位進給速率將刀具定位到鑽孔裝埋的深度。
- 4 接著 TNC 取決於可用的空間，依切線方向接近核心直徑，可能從中央依切線方向，或以準備定位移動到側邊，然後依照圓弧路徑。

正面的鑽孔裝埋

- 5 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 6 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補正正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 7 接著刀具以半圓方式移動到洞孔中央。

螺紋銑削

- 8 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到螺紋的開始面。開始面是從螺距，以及銑削類型（順銑或逆銑）來決定。
- 9 刀具依切線方向，在螺旋路徑上移動到螺紋直徑，並以 360° 螺旋動作來銑削螺紋。
- 10 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 11 在循環程式的結尾，TNC 縮回刀具以快速移動 FMAX 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。



編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點（洞孔中心）。

循環程式參數螺紋深度的正負符號、鑽孔裝埋的深度、或正面深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來決定：

1st: 螺紋深度

2nd: 鑽孔裝埋深度

3rd: 正面的深度

如果您設定深度參數為 0，TNC 就不會執行該步驟。

如果您希望以刀具正面來鑽孔裝埋，請將鑽孔裝埋深度定義為 0。

將螺紋深度的數值設定為比鑽孔裝埋的深度至少小螺距的三分之一。






在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息（位元 2=1），或是如果輸入了正深度時（位元 2=0）。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 實際螺紋直徑。
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **鑽孔裝埋深度 Q356 (增量值):** 刀具點和工件上表面之間的距離。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **設定側面淨空 Q357 (增量值):** 刀具與壁之間的距離。
- ▶ **正面深度 Q358 (增量值):** 刀具點和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。
- ▶ **正面整理偏移 Q359 (增量值):** TNC 將刀具中央從洞孔中央移動出去的距離。

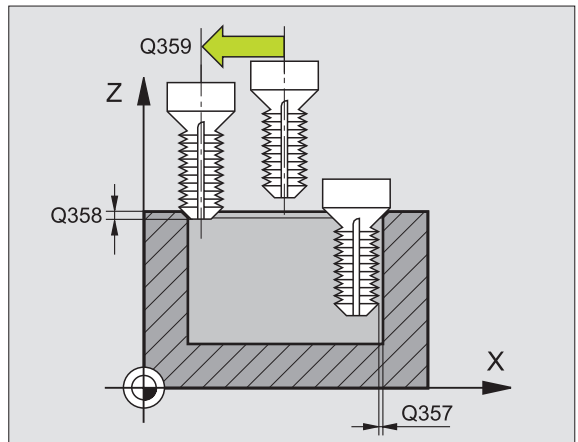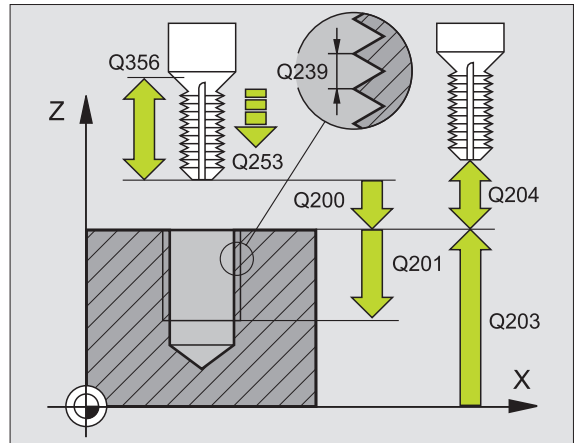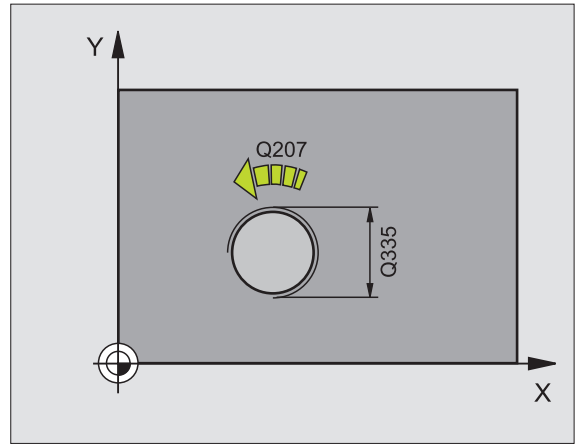

- ▶ 工件表面座標 Q203 (絕對值): 工件表面的座標。
- ▶ 第二次設定淨空 Q204 (增量值): 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ 鑽孔裝埋進給速率 Q254: 反向搪孔時的刀具移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ 銑削進給速率 Q207: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 263 THREAD MLLNG/CNTSNKG		
Q335=10	;	標稱直徑
Q239=+1.5	;	間距
Q201=-16	;	螺紋深度
Q356=-20	;	鑽孔裝埋深度
Q253=750	;	預先定位進給速率
Q351=+1	;	順銑與逆銑
Q200=2	;	設定淨空
Q357=0.2	;	側面淨空
Q358=+0	;	正面深度
Q359=+0	;	正面整理偏移
Q203=+30	;	表面座標
Q204=50	;	第二次設定淨空
Q254=150	;	反向搪孔進給速率
Q207=500	;	銑削進給速率



螺紋鑽孔 / 銑削 (循環 264)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。

鑽孔

- 2 刀具以設定的縱向進刀進給速率，鑽到第一個進刀深度。
- 3 如果設定了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。如果不做斷屑，刀具會快速移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 前進到第一個進給深度之上輸入的開始位置。
- 4 接著刀具以設定的進給速率前進到下一個縱向進給深度。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達設定的洞孔總深度。

正面的鑽孔裝埋

- 6 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 7 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補正正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 8 接著刀具以半圓方式移動到洞孔中央。

螺紋銑削

- 9 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到螺紋的開始面。開始面是從螺距，以及銑削類型（順銑或逆銑）來決定。
- 10 刀具依切線方向，在螺旋路徑上移動到螺紋直徑，並以 360° 螺旋動作來銑削螺紋。
- 11 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 12 在循環程式的結尾，TNC 縮回刀具以快速移動 FMAX 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。



編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點（洞孔中心）。

循環程式參數螺紋深度的正負符號、鑽孔裝埋的深度、或正面深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來決定：

1st: 螺紋深度

2nd: 洞孔之總深度

3rd: 正面的深度

如果您設定深度參數為 0，TNC 就不會執行該步驟。

將螺紋深度的數值設定為比孔的總深度至少小螺距的三分之一。






在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息（位元 2=1），或是如果輸入了正深度時（位元 2=0）。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **螺紋直徑 Q335:** 實際螺紋直徑。
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **洞孔之總深度 Q356 (增量值):** 工件表面和孔底之間的距離。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。孔的總深度不一定是縱向進刀深度的整倍數。在下列狀況下，TNC 將一次鑽到孔的總深度：
 - 縱向進刀深度等於孔的總深度
 - 縱向進刀深度大於孔的總深度
- ▶ **向上移動停止距離 Q258 (增量值):** TNC 由孔中退刀，再次以快速移動速率將刀具定位到目前孔深度之前停止的設定淨空處。
- ▶ **斷屑進給深度 Q257 (增量值):** TNC 在斷屑時的深度。如果輸入 0，就不做斷屑。
- ▶ **斷屑縮回速率 Q256 (增量值):** TNC 在斷屑時的退刀值。
- ▶ **正面深度 Q358 (增量值):** 刀具點和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。
- ▶ **正面整理偏移 Q359 (增量值):** TNC 將刀具中央從洞孔中央移動出去的距離。

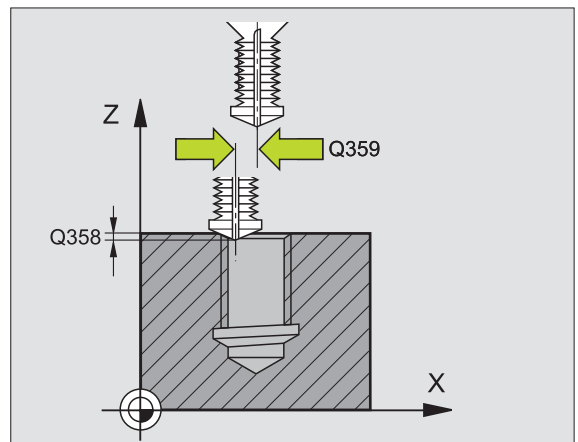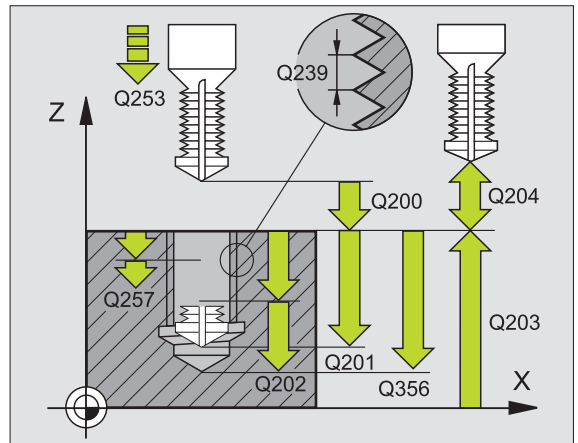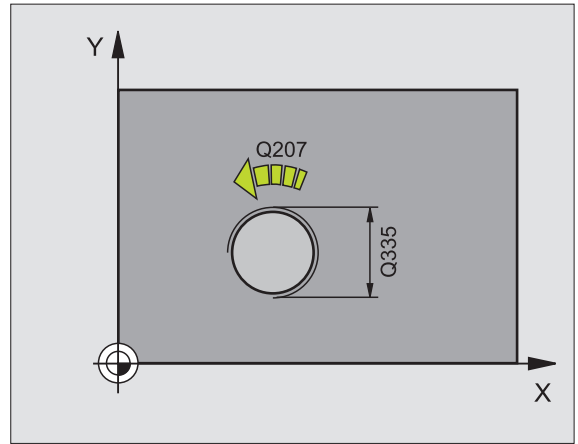

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 264 THREAD DRILLNG/MLLNG	
Q335=10	； 標稱直徑
Q239=+1.5	； 間距
Q201=-16	； 螺紋深度
Q356=-20	； 洞孔之總深度
Q253=750	； 預先定位進給速率
Q351=+1	； 順銑與逆銑
Q202=5	； 進刀深度
Q258=0.2	； 前進停止距離
Q257=5	； 斷屑深度
Q256=0.2	； 斷屑距離
Q358=+0	； 正面深度
Q359=+0	； 正面整理偏移
Q200=2	； 設定淨空
Q203=+30	； 表面座標
Q204=50	； 第二次設定淨空
Q206=150	； 進刀進給速率
Q207=500	； 銑削進給速率



螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 (循環 265)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 FMAX 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。

正面的鑽孔裝埋

- 2 如果鑽孔裝埋是在螺紋銑削之前進行，刀具以鑽孔裝埋的進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。如果鑽孔裝埋是在螺紋銑削之後進行，刀具以準備定位的進給速率，移動到鑽孔裝埋的深度。
- 3 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補正正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 4 接著刀具以半圓方式移動到洞孔中央。

螺紋銑削

- 5 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到螺紋的開始面。
- 6 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。
- 7 刀具依持續螺旋向下的路徑移動，直到到達螺紋的深度。
- 8 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 9 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。



編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點 (洞孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的正負符號或正面的沉頭孔深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來決定：

1st: 螺紋深度

2nd: 正面的深度

如果您設定深度參數為 0，TNC 就不會執行該步驟。

如果您改變了螺紋深度，TNC 自動改變螺旋運動的開始點。

銑削類型 (逆銑 / 順銑) 是由螺紋 (右手 / 左手) 以及刀具的旋轉方向來決定，因為只能以刀具的方向來加工。






在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 實際螺紋直徑。
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **正面深度 Q358 (增量值):** 刀具點和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。
- ▶ **正面整理偏移 Q359 (增量值):** TNC 將刀具中央從洞孔中央移動出去的距離。
- ▶ **裝埋 Q360:** 直線導角的執行
 - 0 = 在螺紋加工前
 - 1 = 在螺紋加工後
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。

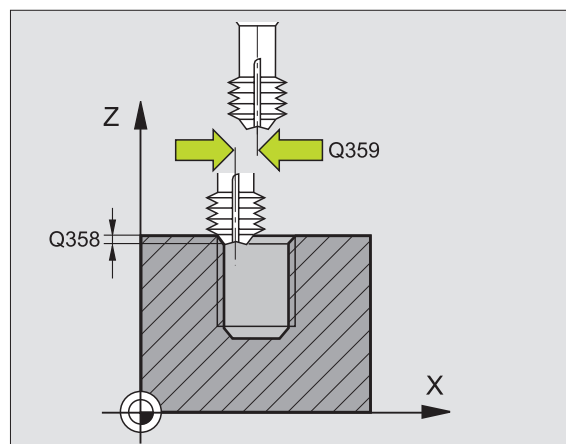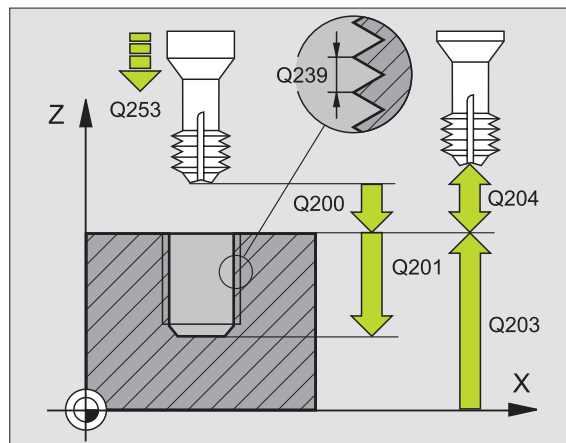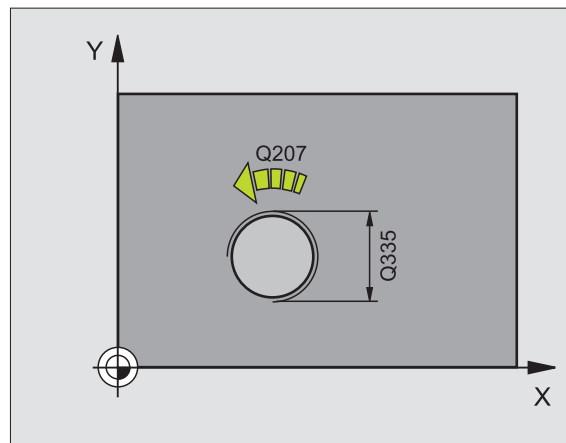

- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254:** 反向搪孔時的刀具移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 265 THREAD DRLG/MLG		
Q335=10	; 標稱直徑	
Q239=+1.5	; 間距	
Q201=-16	; 螺紋深度	
Q253=750	; 預先定位進給速率	
Q358=+0	; 正面深度	
Q359=+0	; 正面整理偏移	
Q360=0	; 鑽孔裝埋	
Q200=2	; 設定淨空	
Q203=+30	; 表面座標	
Q204=50	; 第二次設定淨空	
Q254=150	; 反向搪孔進給速率	
Q207=500	; 銑削進給速率	



外部螺紋銑削 (循環 267)

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面設定淨空處。

正面的鑽孔裝埋

- 2 TNC 在工作平面的參考軸上，從立柱中央移動到正面裝埋的起始點。起始點的位置是由螺紋半徑、刀具半徑與間距來決定。
- 3 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 4 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補正正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 5 接著刀具以半圓方式移動到起始點。

螺紋銑削

- 6 如果正面先前沒有裝埋，TNC 會將刀具定位到起始點。螺紋銑削的起始點 = 正面裝埋的起始點。
- 7 刀具以設定的準備定位進給速率，移動到開始工作平面。開始面是從螺距的正負符號、銑削方法 (順銑或逆銑)、每一步驟的螺紋數量來產生。
- 8 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。
- 9 依據螺紋數量參數的設定，刀具以一種、數種速度、或一個持續的螺旋動作來銑削螺紋。
- 10 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 11 在循環程式的結尾，TNC 縮回刀具以快速移動 **FMAX** 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

**編輯程式之前請注意下列事項：**

在工作平面上以刀徑補正 R0 先寫一個定位單節作為開始點 (立柱中心)。

在正面裝埋之前需要的偏移量，應在先於時間來決定。您必須輸入立柱中心到刀具中心的距離 (沒有修正過的數值)。

循環程式參數螺紋深度的正負符號或正面的沉頭孔深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來決定：

1st: 螺紋深度

2nd: 正面的深度

如果您設定深度參數為 0，TNC 就不會執行該步驟。

循環程式參數螺紋深度的正負符號代表加工的方向。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。




碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！





- ▶ **標稱直徑 Q335:** 實際螺紋直徑。
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。正負符號決定了右手或左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量值):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。
- ▶ **每步驟螺紋量 Q355:** 刀具偏移的螺紋旋轉數量：
 - 0 = 到達螺紋深度的一個螺旋線
 - 1 = 螺紋總長度上的持續螺旋路徑
 - >1 = 具有接近與離開的數個螺旋路徑；其間 TNC 以 Q355 乘上間距來補正刀具。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 搪孔刀進入和離開工件時的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑

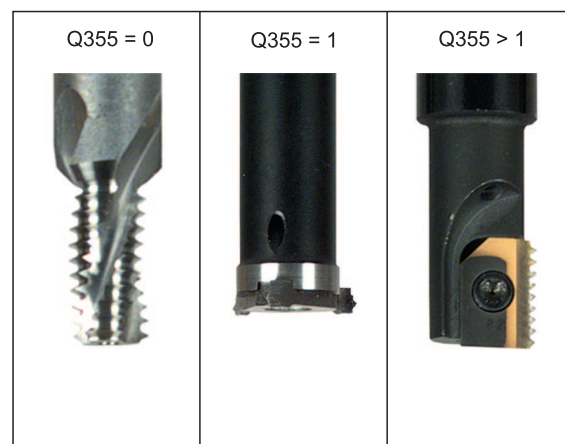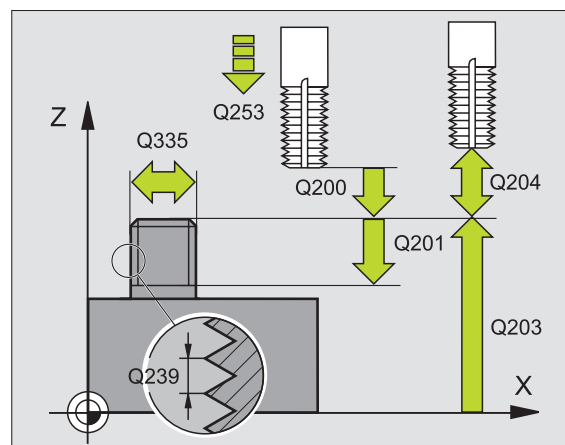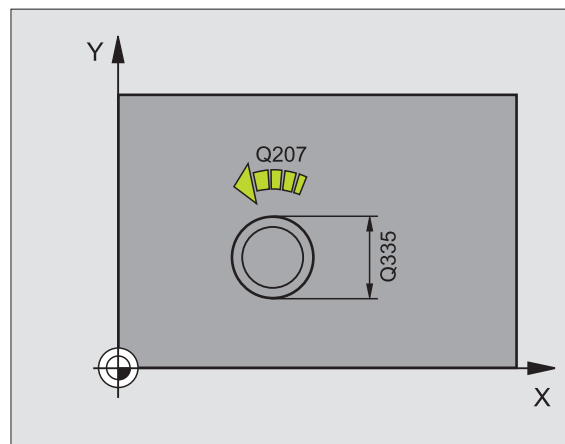


- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **正面深度 Q358 (增量值):** 刀具點和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。
- ▶ **正面整理偏移 Q359 (增量值):** TNC 將刀具中央從立柱中央移動出去的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254:** 反向搪孔時的刀具移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。

Example: NC 單節

25 CYCL DEF 267 OUTSIDE THREAD MLLNG	
Q335=10	； 標稱直徑
Q239=+1.5	； 間距
Q201=-20	； 螺紋深度
Q355=0	； 每步驟螺紋量
Q253=750	； 預先定位進給速率
Q351=+1	； 順銑與逆銑
Q200=2	； 設定淨空
Q358=+0	； 正面深度
Q359=+0	； 正面整理偏移
Q203=+30	； 表面座標
Q204=50	； 第二次設定淨空
Q254=150	； 反向搪孔進給速率
Q207=500	； 銑削進給速率



範例：鑽孔循環程式

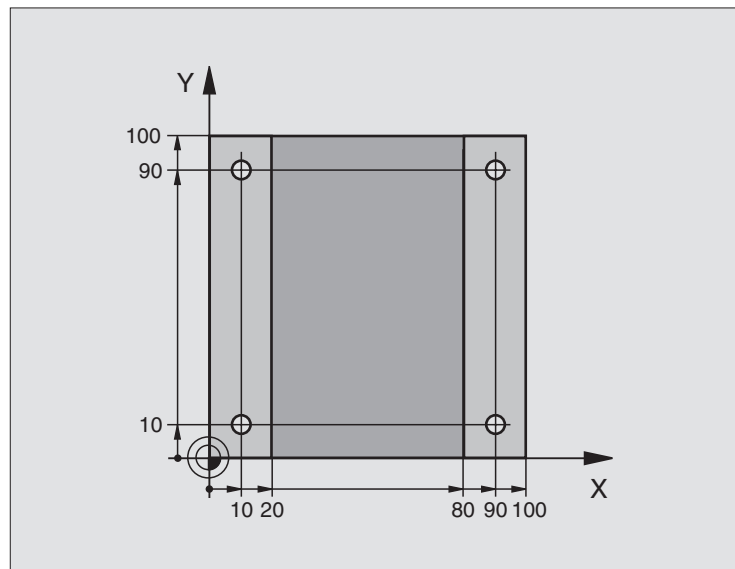

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 CYCL DEF 200 DRILLING	定義循環程式
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-15 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=-10 ; 表面座標	
Q204=20 ; 第二次設定淨空	
Q211=0.2 ; 在設定深度處的停留時間	

7 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	接近鑽孔 1，主軸開啓
8 CYCL CALL	呼叫循環
9 L Y+90 R0 FMAX M99	接近鑽孔 2，呼叫循環
10 L X+90 R0 FMAX M99	接近鑽孔 3，呼叫循環
11 L Y+10 R0 FMAX M99	接近鑽孔 4，呼叫循環
12 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
13 END PGM C200 MM	




範例：呼叫連結有加工點表格的鑽孔循環程式

鑽孔座標儲存在加工點表格 TAB1.PNT 當中，
並由 TNC 使用 **CYCL CALL PAT** 呼叫。

所選擇的刀徑使得所有的加工步驟皆可在測試繪
圖中看出。

- 程式順序
- 中心定位
 - 鑽孔
 - 攻牙

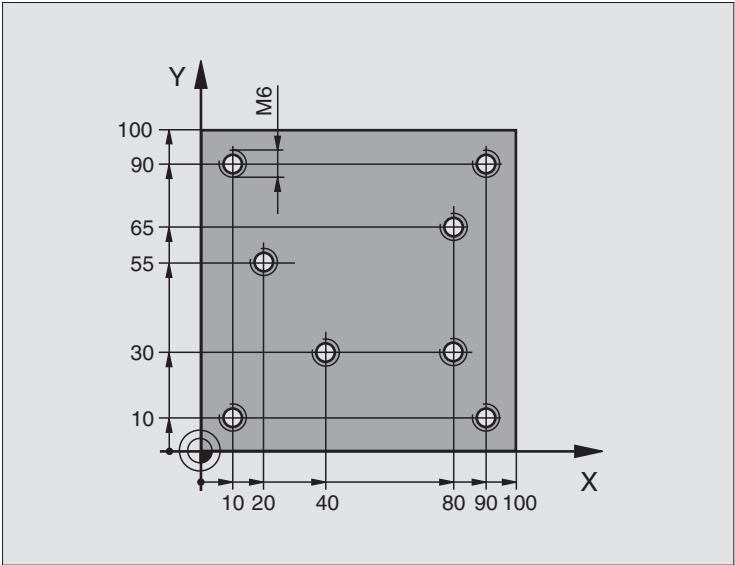

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+4	中心鑽孔的刀具定義
4 TOOL DEF 2 L+0 2.4	定義刀具：鑽頭
5 TOOL DEF 3 L+0 R+3	牙攻筒的刀具定義
6 TOOL CALL 1 Z S5000	中心鑽孔的刀具呼叫
7 L Z+10 RO F5000	移動刀具到淨空高度 (輸入 F 的數值)
	TNC 在每個循環之後皆定位到淨空高度
勐 8 SEL PATTERN TAB1	定義加工點表格
9 CYCL DEF 200 DRILLING	循環定義：中心定位
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-2 ; 深度	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q202=2 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ; 第二次設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q211=0.2 ; 在設定深度處的停留時間	



10 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
	在加工點之間的進給速率：5,000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	退回刀具，更換刀具
12 TOOL CALL 2 Z S5000	呼叫刀具：鑽頭
13 L Z+10 R0 F5000	移動刀具到淨空高度（輸入 F 的數值）
14 CYCL DEF 200 DRILLING	循環定義：鑽孔
Q200=2 ；設定淨空	
Q201=-25 ；深度	
Q206=150 ；啄鑽的進給速率	
Q202=5 ；進刀深度	
Q210=0 ；在頂部的停留時間	
Q203=+0 ；表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ；第二次設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q211=0.2 ；在設定深度處的停留時間	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
16 L Z+100 R0 FMAX M6	退回刀具，更換刀具
17 TOOL CALL 3 Z S200	刀具呼叫進行攻牙
18 L Z+50 R0 FMAX	移動刀具到淨空高度
19 CYCL DEF 206 TAPPING NEW	攻牙的循環定義
Q200=2 ；設定淨空	
Q201=-25 ；螺紋深度	
Q206=150 ；啄鑽的進給速率	
Q211=0 ；在設定深度處的停留時間	
Q203=+0 ；表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ；第二次設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
20 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
21 L Z+100 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
22 END PGM 1 MM	



加工點表格 TAB1.PNT

	TAB1.	PNT	MM
X Y Z			
0	+10	+10	+0
1	+40	+30	+0
2	+90	+10	+0
3	+80	+30	+0
4	+80	+65	+0
5	+90	+90	+0
6	+10	+90	+0
7	+20	+55	+0
[END]			



8.4 口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削的循環

概述

循環程式	軟鍵	頁面
251 矩形口袋銑削 選擇加工作業及螺旋進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 376
252 圓形口袋精銑 選擇加工作業及螺旋進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 381
253 溝槽銑削 選擇加工作業及反覆進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 385
254 圓形溝槽銑削 選擇加工作業及反覆進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 390
212 刀庫精密銑削 精密銑削循環程式，有自動準備定位，第二設定淨空		頁面 395
213 立柱精密銑削 精密銑削循環程式，有自動準備定位，第二設定淨空		頁面 397
214 圓形口袋精密銑削 精密銑削循環程式，有自動準備定位，第二設定淨空		頁面 399
215 圓形立柱精密銑削 精密銑削循環程式，有自動準備定位，第二設定淨空		頁面 401
210 溝槽銑削，可往復加深進刀 粗銑 / 精密銑削循環程式，有自動準備定位，往復加深進刀		頁面 403
211 圓形溝槽銑削 粗銑 / 精密銑削循環程式，有自動準備定位，往復加深進刀		頁面 406

矩形口袋銑削 (循環 251)

使用循環 251 矩形口袋銑削來完全地加工矩形口袋。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗加工、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑



若使用一間置的刀具表，因為您不能夠定義一縱向進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

粗銑

- 1 刀具在口袋中心處進刀到工件，並前進到第一進刀深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 會由裏到外粗銑口袋，並考慮到重疊係數 (參數 Q370)，以及精銑預留量 (參數 Q368 及 Q369)。
- 3 在粗銑作業結束時，TNC 由口袋壁面切線地移動刀具離開，然後在目前啄鑽深度之上的設定淨空移動，並以快速行進由該處回到口袋中心。
- 4 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的溝槽深度。

精銑

- 5 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了口袋壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進刀方式進行。口袋壁面係由切線方向接近。
- 6 然後 TNC 由裏到外精銑口袋的底面。口袋壁面係由切線方向接近。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

預先定位刀具在工作平面上到開始的位置，其半徑補正為 R0。請注意參數 Q367 (口袋位置)。

TNC 執行您用來接近開始位置的軸向上 (工作平面) 的循環程式。例如，如果您程式編輯

CYCL CALL POS X... Y... 則在 X 及 Y，或是如果您程式編輯 **CYCL CALL POS U... V...** 則為 U 及 V。

TNC 自動將刀具在刀具軸上準備定位。請注意參數 Q204 (第二次設定淨空)。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

在循環程式結束時，TNC 返回刀具到開始位置。

在一粗銑作業結束時，TNC 以快速行進來定位刀具回到口袋中心。刀具在目前啄鑽深度以上的設定淨空處。輸入設定淨空，所以刀具不會因為刀屑而塞住。






在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！



請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於 工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值):** 口袋長度，平行於工作平面的參考軸。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值):** 口袋長度，平行於工作平面的第二軸。
- ▶ **轉角半徑 Q220:** 口袋轉角的半徑：如果您沒有輸入，TNC 會假定轉角半徑等於刀徑。
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量值):** 工作平面的精銑預留量。
- ▶ **旋轉角度 Q224 (絕對值):** 整個口袋旋轉的角度。旋轉中心為當呼叫循環時刀具所在的位置。
- ▶ **口袋位置 Q367:** 口袋的位置係參考到呼叫循環時刀具的位置。
 - 0:** 刀具位置 = 口袋中心
 - 1:** 刀具位置 = 左下角
 - 2:** 刀具位置 = 右下角
 - 3:** 刀具位置 = 右上角
 - 4:** 刀具位置 = 左上角
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1 = 順銑**
 - 1 = 逆銑**

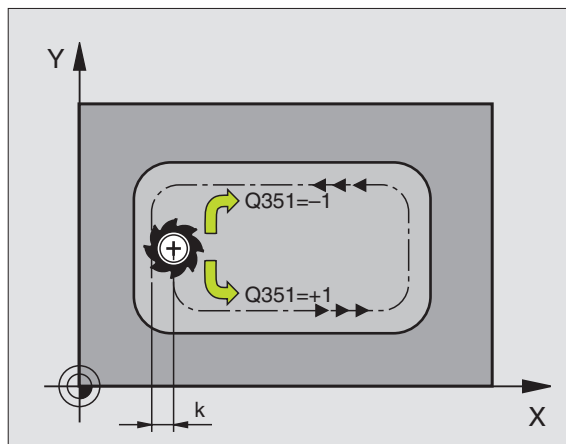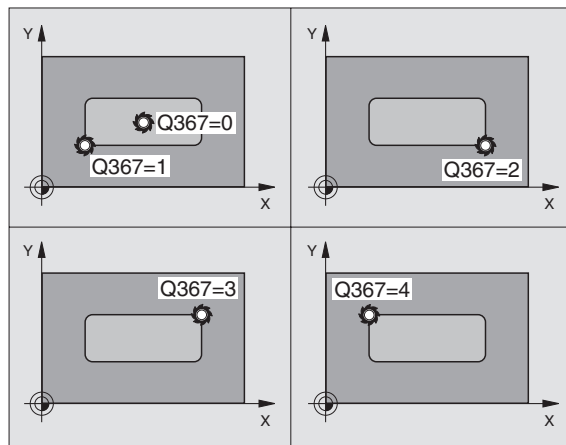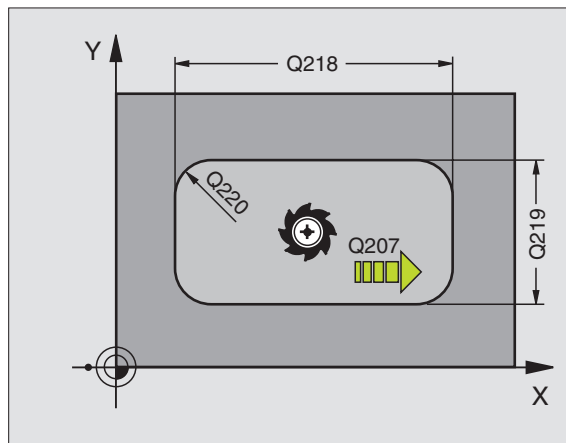

- ▶ **深度 Q201 (增量值):** 工件表面和口袋底面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量值):** 刀具軸的精銑預留量。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。
- ▶ **精銑進給量 Q338 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值):** 工件表面的絕對座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

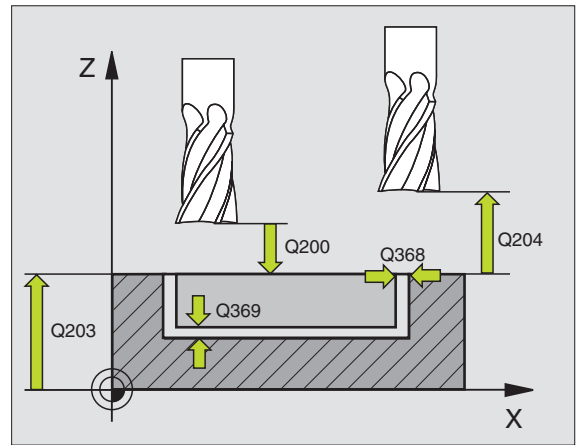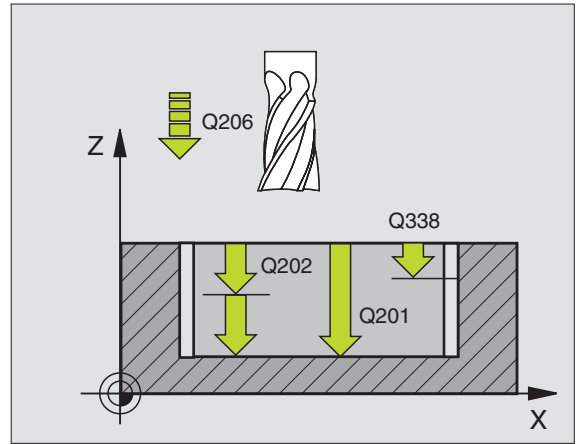

- ▶ **路徑重疊係數** Q370: $Q370 \times \text{刀徑} = \text{重疊係數 } k$ 。最大輸入值 = 1.9999
- ▶ **進刀策略** Q366: 進刀策略的類型。
 - 0 = 垂直進刀。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - 1 = 螺旋進刀。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
 - 2 = 往復進刀。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。往復長度根據進刀角度。TNC 使用兩次最小值做為刀徑。
- ▶ **精銑進給速率** Q385: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。

Example: NC 單節

8 CYCL DEF 251 RECTANGULAR POCKET	
Q215=0	; 加工操作
Q218=80	; 第一側面長度
Q219=60	; 第二側面長度
Q220=5	; 轉角半徑
Q368=0.2	; 側面預留量
Q224=+0	; 旋轉角度
Q367=0	; 口袋位置
Q207=500	; 銑削進給速率
Q351=+1	; 順銑與逆銑
Q201=-20	; 深度
Q202=5	; 進刀深度
Q369=0.1	; 底面預留量
Q206=150	; 進刀進給速率
Q338=5	; 精銑進給量
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q370=1	; 刀具路徑重疊
Q366=1	; 進刀
Q385=500	; 精銑進給速率
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	

圓形口袋精銑 (循環 252)

使用循環 252 圓形口袋精銑來完全地加工圓形口袋。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗加工、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑



若使用一間置的刀具表，因為您不能夠定義一縱向進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

粗銑

- 1 刀具在口袋中心處進刀到工件，並前進到第一進刀深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 會由裏到外粗銑口袋，並考慮到重疊係數 (參數 Q370)，以及精銑預留量 (參數 Q368 及 Q369)。
- 3 在粗銑作業結束時，TNC 由口袋壁面切線地移動刀具離開，然後在目前啄鑽深度之上的設定淨空移動，並以快速行進由該處回到口袋中心。
- 4 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的溝槽深度。

精銑

- 5 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了口袋壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進刀方式進行。口袋壁面係由切線方向接近。
- 6 然後 TNC 由裏到外精銑口袋的底面。口袋壁面係由切線方向接近。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

預先定位刀具在工作平面上到開始的位置（圓心），其半徑補正為 R0。

TNC 執行您用來接近開始位置的軸向上（工作平面）的循環程式。例如，如果您程式編輯

CYCL CALL POS X... Y... 則在 X 及 Y，或是如果您程式編輯 **CYCL CALL POS U... V...** 則為 U 及 V。

TNC 自動將刀具在刀具軸上準備定位。請注意參數 Q204（第二次設定淨空）。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

在循環程式結束時，TNC 返回刀具到開始位置。

在一粗銑作業結束時，TNC 以快速行進來定位刀具回到口袋中心。刀具在目前啄鑽深度以上的設定淨空處。輸入設定淨空，所以刀具不會因為刀屑而塞住。





在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息（位元 2=1），或是如果輸入了正深度時（位元 2=0）。


碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **圓直徑 Q223:** 精銑後的口袋直徑。
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量值):** 工作平面的精銑預留量。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1 = 順銑**
 - 1 = 逆銑**
- ▶ **深度 Q201 (增量值):** 工件表面和口袋底面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量值):** 刀具軸的精銑預留量。
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。
- ▶ **精銑進給量 Q338 (增量值):** 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。

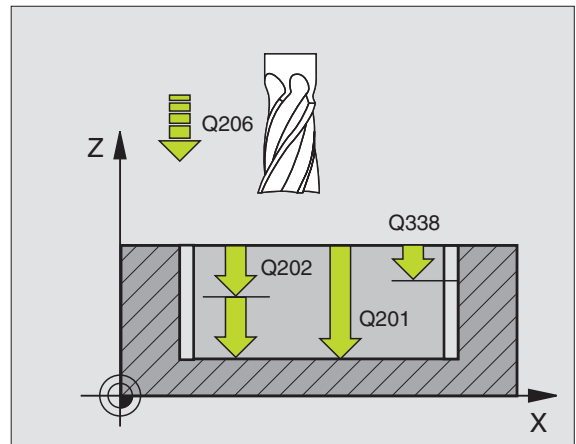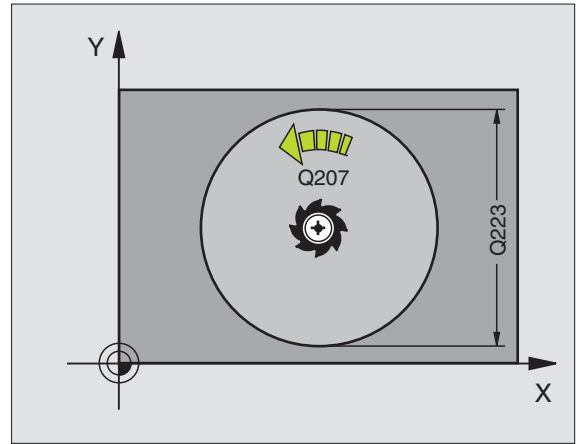

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的絕對座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **路徑重疊係數 Q370: $Q370 \times \text{刀徑} = \text{重疊係數 } k$** 。最大輸入值 = 1.9999
- ▶ **進刀策略 Q366**: 進刀策略的類型。
 - **0 = 垂直進刀**。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - **1 = 螺旋進刀**。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。

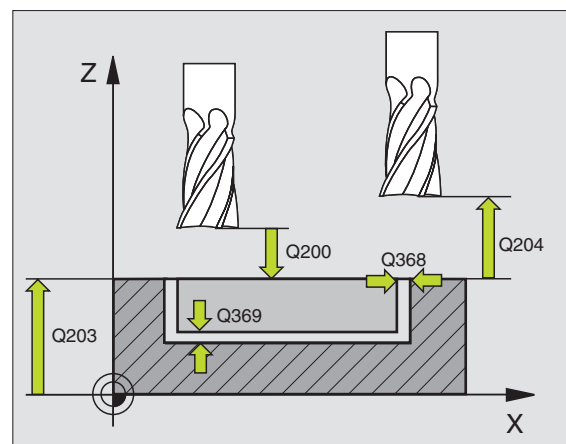

Example: NC 單節

8 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET	
Q215=0	; 加工操作
Q223=60	; 圓直徑
Q368=0.2	; 側面預留量
Q207=500	; 銑削進給速率
Q351=+1	; 順銑與逆銑
Q201=-20	; 深度
Q202=5	; 進刀深度
Q369=0.1	; 底面預留量
Q206=150	; 進刀進給速率
Q338=5	; 精銑進給量
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q370=1	; 刀具路徑重疊
Q366=1	; 進刀
Q385=500	; 精銑進給速率
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	

溝槽銑削 (循環 253)

使用循環 253 來完整地加工一溝槽。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗加工、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑



若使用一閒置的刀具表，因為您不能夠定義一縱向進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

粗銑

- 1 由左方溝槽圓弧中心開始，刀具在刀具表中所定義的進刀角度以往復運動方式移動到第一縱向進刀深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 由裏到外粗銑掉溝槽，並考慮到精銑預留量 (參數 Q368)。
- 3 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的溝槽深度。

精銑

- 4 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了溝槽壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進刀方式進行。溝槽側面係由右溝槽弧的切線方向接近。
- 5 然後 TNC 由裏到外精銑溝槽的底面。溝槽底面係由切線方向接近。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

預先定位刀具在工作平面上到開始的位置，其半徑補正為 R0。請注意參數 Q367 (溝槽位置)。

TNC 執行您用來接近開始位置的軸向上 (工作平面) 的循環程式。例如，如果您程式編輯

CYCL CALL POS X... Y... 則在 X 及 Y，或是如果您程式編輯 **CYCL CALL POS U... V...** 則為 U 及 V。

TNC 自動將刀具在刀具軸上準備定位。請注意參數 Q204 (第二次設定淨空)。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

如果溝槽寬度到於刀具直徑的兩倍，TNC 即相對應地由裏到外粗銑溝槽。因此您亦會能夠使用小刀具來銑削任何的溝槽。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

► **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：

0: 粗銑與精銑

1: 只有粗銑

2: 只有精銑

側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。

► **溝槽長度 Q218** (平行於工作平面參考軸的數值): 輸入溝槽的長度。

► **溝槽寬度 Q219** (平行於工作平面次要軸的數值): 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑，TNC 只會執行粗銑 (溝槽銑削)。粗銑的最大溝槽寬度：刀具直徑的兩倍

► **側面精銑預留量 Q368** (增量值): 工作平面的精銑預留量。

► **旋轉角度 Q224** (絕對值): 整個溝槽旋轉的角度。旋轉中心為當呼叫循環時刀具所在的位置。

► **溝槽位置 (0/1/2/3/4) Q367:** 溝槽的位置係參考到呼叫循環時刀具的位置。

0: 刀具位置 = 溝槽中心

1: 刀具位置 = 溝槽的左端

2: 刀具位置 = 左溝槽的圓弧中心

3: 刀具位置 = 右溝槽的圓弧中心



4: 刀具位置 = 溝槽的右端

► **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。


► **順銑與逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：

+1 = 順銑


-1 = 逆銑

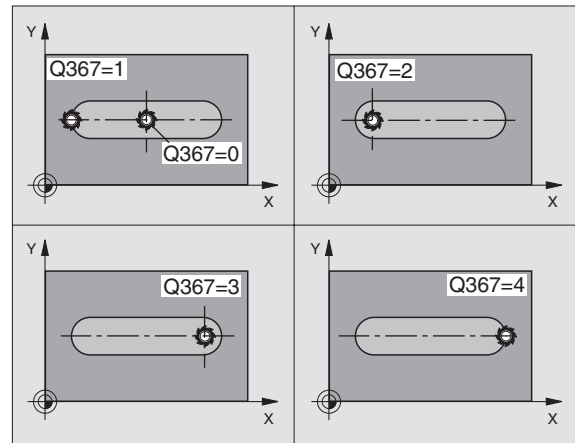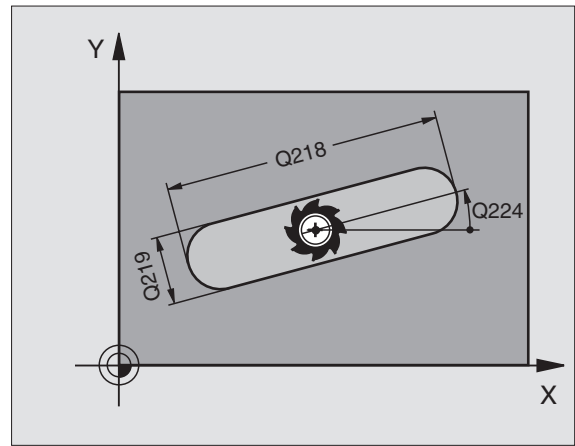

- ▶ **深度 Q201 (增量值)** : 工件表面和溝槽底之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)** : 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量值)** : 刀具軸的精銑預留量。
- ▶ **進刀進給速率 Q206** : 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。
- ▶ **精銑進給量 Q338 (增量值)** : 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。

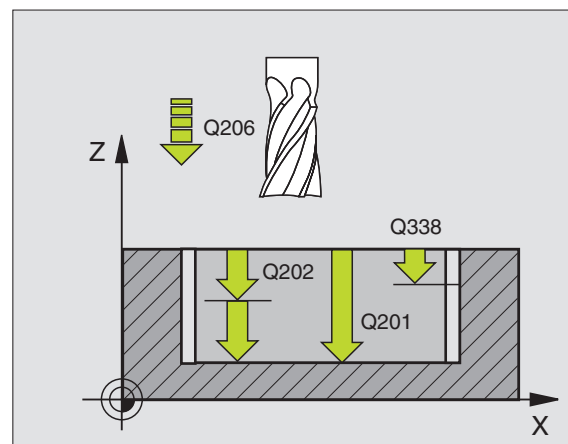

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的絕對座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **進刀策略 Q366**: 進刀策略的類型。
 - **0 = 垂直進刀**。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - **1 = 螺旋進刀**。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不等於 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。僅有在有足夠空間時才以螺旋路徑進刀。
 - **2 = 往復進刀**。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不等於 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。

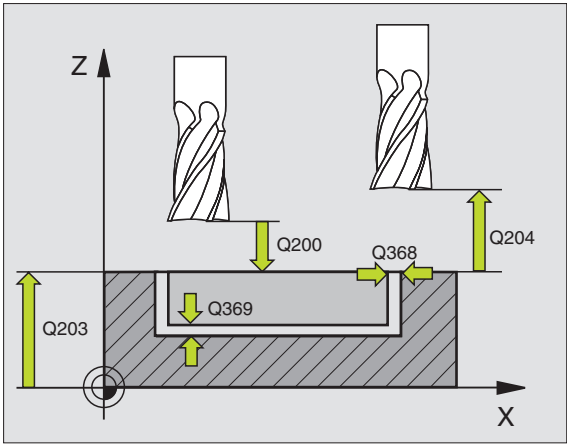

Example: NC 單節

8 CYCL DEF 253 SLOT MILLING	
Q215=0	; 加工操作
Q218=80	; 溝槽長度
Q219=12	; 溝槽寬度
Q368=0.2	; 側面預留量
Q224=+0	; 旋轉角度
Q367=0	; 溝槽位置
Q207=500	; 銑削進給速率
Q351=+1	; 順銑與逆銑
Q201=-20	; 深度
Q202=5	; 進刀深度
Q369=0.1	; 底面預留量
Q206=150	; 進刀進給速率
Q338=5	; 精銑進給量
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q366=1	; 進刀
Q385=500	; 精銑進給速率
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3	



圓形溝槽銑削 (循環 254)

使用循環 254 來完整地加工一圓形溝槽。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗加工、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑



若使用一間置的刀具表，因為您不能夠定義一縱向進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

粗銑

- 1 刀具在刀具表中所定義的進刀角度以往復運動方式在溝槽中心移動到第一縱向進刀深度使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 由裏到外粗銑掉溝槽，並考慮到精銑預留量 (參數 Q368)。
- 3 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的溝槽深度。

精銑

- 4 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了溝槽壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進刀方式進行。口袋側面係由切線方向接近。
- 5 然後 TNC 由裏到外精銑口袋的底面。溝槽底面係由切線方向接近。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

預先定位刀具在工作平面上，其半徑補正為 R0。適當地定義參數 Q367 (參考溝槽位置)。

TNC 執行您用來接近開始位置的軸向上 (工作平面) 的循環程式。例如，如果您程式編輯

CYCL CALL POS X... Y... 則在 X 及 Y，或是如果您程式編輯 **CYCL CALL POS U... V...** 則為 U 及 V。

TNC 自動將刀具在刀具軸上準備定位。請注意參數 Q204 (第二次設定淨空)。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

如果溝槽寬度到於刀具直徑的兩倍，TNC 即相對應地由裏到外粗銑溝槽。因此您亦會能夠使用小刀具來銑削任何的溝槽。

如果一起使用循環 254 圓形溝槽與循環 221 時，即不允許溝槽位置 0。





在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！



請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於 工件表面之安全淨空移動！




- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **溝槽寬度 Q219** (平行於工作平面次要軸的數值): 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑，TNC 只會執行粗銑 (溝槽銑削)。粗銑的最大溝槽寬度：刀具直徑的兩倍
- ▶ **側面精銑預留量 Q368** (增量值): 工作平面的精銑預留量。
- ▶ **間距圓直徑 Q375:** 輸入間距圓的直徑。
- ▶ **參考溝槽位置 (0/1/2/3) Q367:** 溝槽的位置係參考到呼叫循環時刀具的位置。
 - 0:** 不考慮刀具位置。溝槽位置係由所輸入的間距圓心與開始角度所決定。
 - 1:** 刀具位置 = 左溝槽的圓弧中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
 - 2:** 刀具位置 = 中心線的中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
 - 3:** 刀具位置 = 右溝槽的圓弧中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
- ▶ **第一軸中心 Q216** (絕對值): 在工作平面的參考軸的間距圓中心。僅在當 **Q367 = 0** 時有效。
- ▶ **第二軸中心 Q217** (絕對值): 在工作平面的第二軸的間距圓中心。僅在當 **Q367 = 0** 時有效。
- ▶ **開始角度 Q376** (絕對值): 輸入開始點的極性角度。
- ▶ **角度長度 Q248** (增量值): 輸入溝槽的角長度。

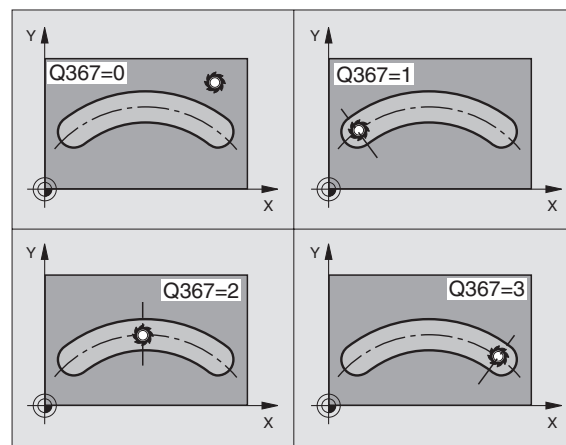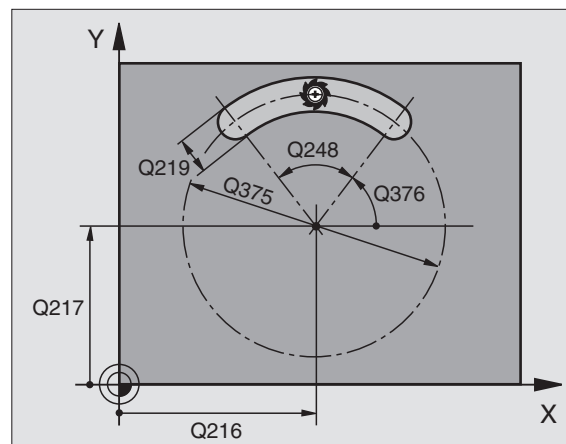

- ▶ **角度增加 Q378** (增量值): 整個溝槽旋轉的角度。旋轉中心為間距圓的中心處。
- ▶ **重覆次數 Q377**: 間距圓上加工操作的次數。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **順銑與逆銑 Q351**: 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **深度 Q201** (增量值): 工件表面和溝槽底之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q202** (增量值): 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **底面精銑預留量 Q369** (增量值): 刀具軸的精銑預留量。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。
- ▶ **精銑進給量 Q338** (增量值): 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。

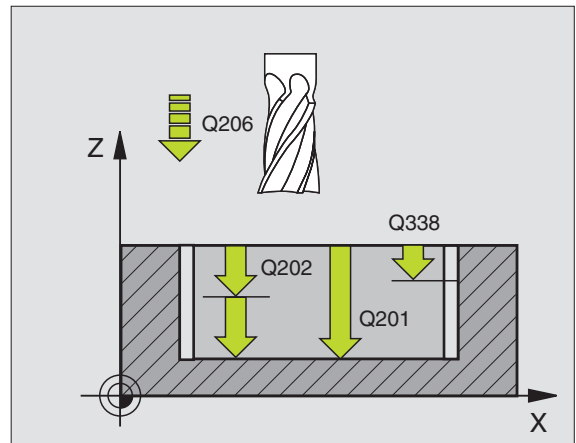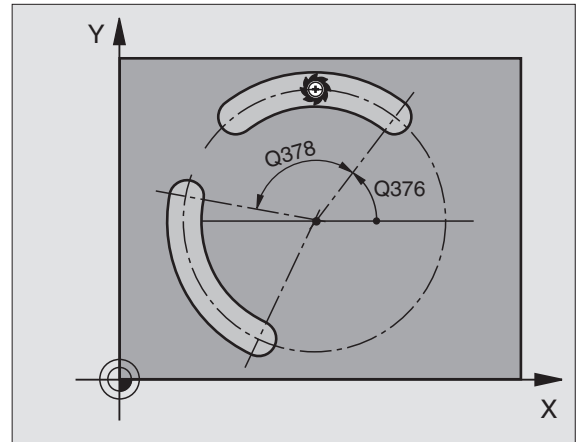

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的絕對座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **進刀策略 Q366**: 進刀策略的類型。
 - **0 = 垂直進刀**。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - **1 = 螺旋進刀**。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不等於 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。僅有在有足夠空間時才以螺旋路徑進刀。
 - **2 = 往復進刀**。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不等於 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。

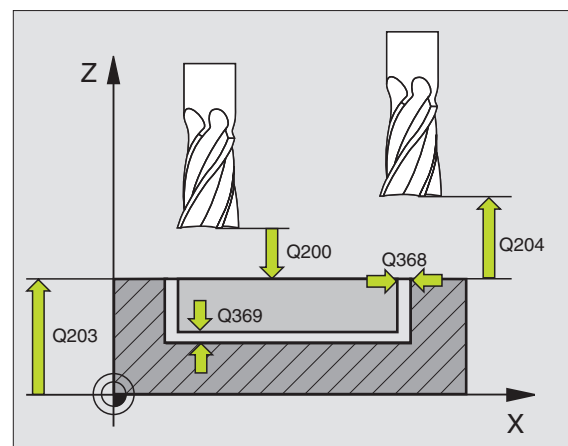

Example: NC 單節

8 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT

Q215=0	; 加工操作
Q219=12	; 溝槽寬度
Q368=0.2	; 側面預留量
Q375=80	; 間距圓直徑
Q367=0	; 溝槽位置
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q376=+45	; 開始角度
Q248=90	; 角度長度
Q378=0	; 步進角度
Q377=1	; 重覆次數
Q207=500	; 銑削進給速率
Q351=+1	; 順銑與逆銑
Q201=-20	; 深度
Q202=5	; 進刀深度
Q369=0.1	; 底面預留量
Q206=150	; 進刀進給速率
Q338=5	; 精銑進給量
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q366=1	; 進刀
Q385=500	; 精銑進給速率

9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3

口袋精密銑削 (循環 212)

- 1 TNC M 自動將刀具沿著刀具軸，移動到設定淨空處，或第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)，接著移動到口袋中心。
- 2 從口袋的中心，刀具在工作平面上移動到加工開始點。TNC 在計算開始點時，會將精銑預留量與刀徑列入考慮。必要時 TNC 會在口袋中心切入。
- 3 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 FMAX 移動到設定淨空處，接著以切入的進給速率前進到第一個進給深度。
- 4 刀具依切線方向移動到完成工件的輪廓路徑，以順銑來切削一圈。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 6 這些程序 (3 至 5) 會重複執行，直到到達設定的深度。
- 7 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處，最後移動到口袋中心 (結束點 = 開始點)。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

循環程式參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

如果您要以相同的刀具來將口袋粗銑和精銑，請使用有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)，並輸入較低的切入進給速率。




口袋的最小尺寸：刀徑的 3 倍。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

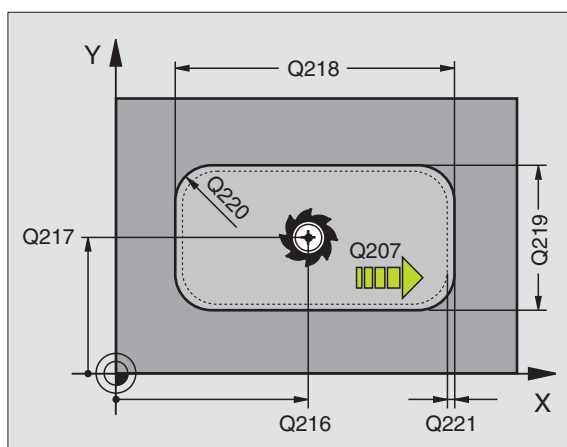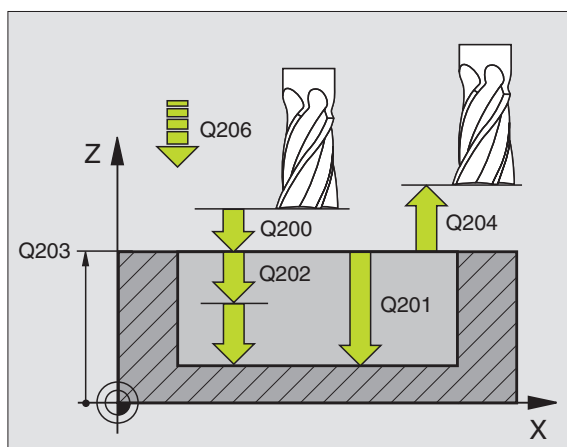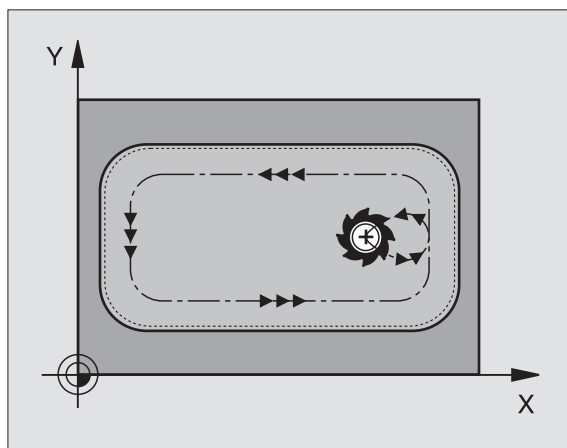



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和口袋底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具縱向進刀的移動速率，單位是 mm/min。如果您縱向切入工件，請輸入一個小於 Q207 定義的值。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件（夾治具）之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的口袋中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的口袋中心。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值)**: 口袋長度，平行於工作平面的參考軸。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值)**: 口袋長度，平行於工作平面的第二軸。
- ▶ **轉角半徑 Q220**: 口袋轉角的半徑：如果您沒有輸入，TNC 會假定轉角半徑等於刀徑。
- ▶ **第一軸預留量 Q221 (增量值)**: 工作平面的參考軸上以口袋長度為準的切削預留量。

Example: NC 單節

354 CYCL DEF 212 口袋精銑	
Q200=2	；設定淨空
Q201=-20	；深度
Q206=150	；進刀進給速率
Q202=5	；進刀深度
Q207=500	；銑削進給速率
Q203=+30	；表面座標
Q204=50	；第二次設定淨空
Q216=+50	；第一軸中心
Q217=+50	；第二軸中心
Q218=80	；第一側面長度
Q219=60	；第二側面長度
Q220=5	；轉角半徑
Q221=0	；過大



立柱精銑 (循環 213)

- 1 TNC 將刀具沿著刀具軸，移動到設定淨空處，或第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)，接著移動到立柱中心。
- 2 從立柱的中心，刀具在工作平面上移動到加工開始點。精銑開始點位於立柱的右側，距離大約 3.5 倍於刀徑的位置。
- 3 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 FMAX 移動到設定淨空處，接著以切入的進給速率前進到第一個進給深度。
- 4 刀具依切線方向移動到完成工件的輪廓路徑，以順銑來切削一圈。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 6 這些程序 (3 至 5) 會重複執行，直到到達設定的深度。
- 7 在循環程式的結尾，TNC 以 FMAX 退刀至準備設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處，最後移動到立柱中心 (結束點 = 開始點)。



編輯程式之前請注意下列事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。




如果您要以相同的刀具來將口袋粗銑和精銑，請使用有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)，並輸入較低的切入進給速率。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

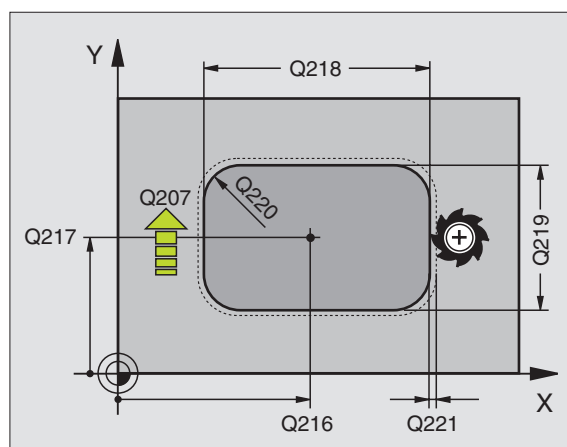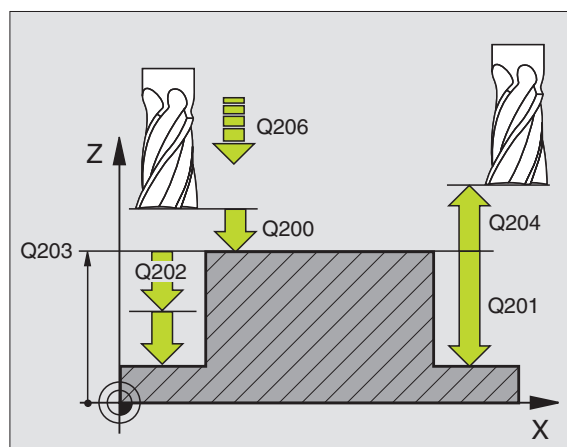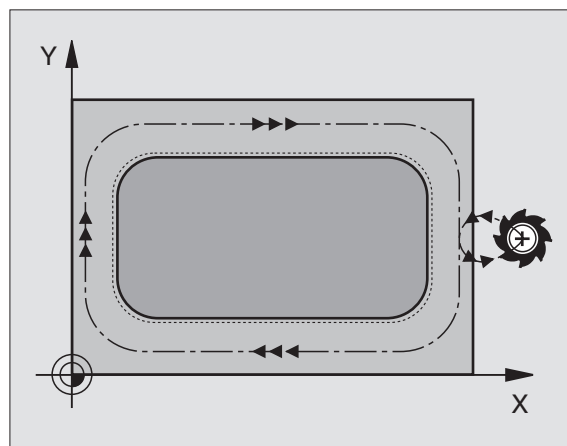



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和立柱底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具縱向進刀的移動速率，單位是 mm/min。如果您縱向切入工件，請輸入較小的數值；如果您已經將立柱粗銑過，請輸入較高的進給速率。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件（夾治具）之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的立柱中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的立柱中心。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值)**: 立柱長度，平行於工作平面的參考軸。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值)**: 立柱長度，平行於工作平面的次要軸。
- ▶ **轉角半徑 Q220**: 立柱轉角的半徑。
- ▶ **第一軸預留量 Q221 (增量值)**: 工作平面的參考軸上以立柱長度為準的精銑預留量。

Example: NC 單節

35 CYCL DEF 213 STUD FINISHING	
Q200=2	; 設定淨空
Q291=-20	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q207=500	; 銑削進給速率
Q203=+30	; 表面座標
Q294=50	; 第二次設定淨空
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q218=80	; 第一側面長度
Q219=60	; 第二側面長度
Q220=5	; 轉角半徑
Q221=0	; 過大



圓形口袋精密銑削 (循環 214)

- 1 TNC M 自動將刀具沿著刀具軸，移動到設定淨空處，或第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)，接著移動到口袋中心。
- 2 從口袋的中心，刀具在工作平面上移動到加工開始點。TNC 在計算開始點時，會將工件外型的直徑與刀徑列入考慮。如果您輸入工件外型直徑為 0，TNC 會以進給速率切入口袋的中心。
- 3 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 FMAX 移動到設定淨空處，接著以切入的進給速率前進到第一個進給深度。
- 4 刀具依切線方向移動到完成工件的輪廓路徑，以順銑來切削一圈。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 6 這些程序 (3 至 5) 會重複執行，直到到達設定的深度。
- 7 在循環程式的結尾，TNC 以 FMAX 退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處，最後移動到口袋中心 (結束點 = 開始點)。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。




如果您要以相同的刀具來將口袋粗銑和精銑，請使用有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)，並輸入較低的切入進給速率。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

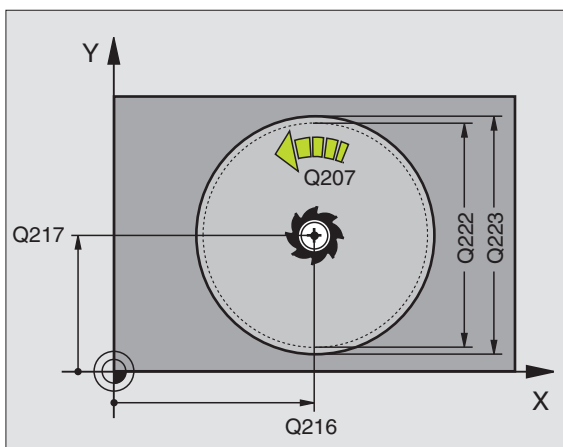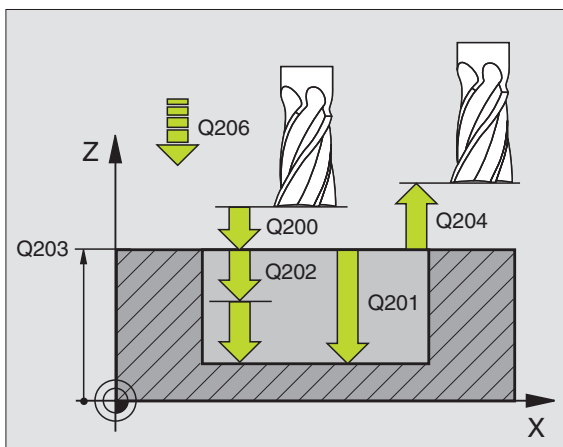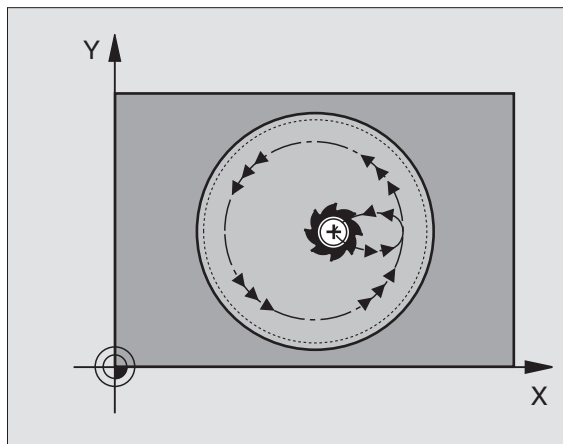



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和口袋底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具縱向進刀的移動速率，單位是 mm/min。如果您縱向切入工件，請輸入一個小於 Q207 定義的值。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的口袋中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的口袋中心。
- ▶ **工件外型直徑 Q222**: 預先加工的口袋的直徑，用來計算準備定位。輸入的工件外型直徑必須小於精銑後的工件直徑。
- ▶ **完成部份直徑 Q223**: 精銑後的口袋直徑。輸入完成部份的直徑，其應大於工件外型直徑，且大於刀具直徑。

Example: NC 單節

42 CYCL DEF 214 C. POCKET FINISHING	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-20	; 深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q207=500	; 銑削進給速率
Q203=+30	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q222=79	; 工件外型直徑
Q223=80	; 完成部份直徑



圓柱精銑 (循環 215)

- 1 TNC 自動將刀具沿著刀具軸，移動到設定淨空處，或第二設定淨空處 (如果程式有設定的話)，接著移動到口袋中心。
- 2 從立柱的中心，刀具在工作平面上移動到加工開始點。精銑開始點位於立柱的右側，距離大約 3.5 倍於刀徑的位置。
- 3 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 FMAX 移動到設定淨空處，接著以切入的進給速率前進到第一個進給深度。
- 4 刀具依切線方向移動到完成工件的輪廓路徑，以順銑來切削一圈。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的起始點。
- 6 這些程序 (3 至 5) 會重複執行，直到到達設定的深度。
- 7 在循環程式的結尾，TNC 以 FMAX 退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處，最後移動到口袋中心 (結束點 = 開始點)。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。




如果您要以相同的刀具來將口袋粗銑和精銑，請使用有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)，並輸入較低的切入進給速率。



在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

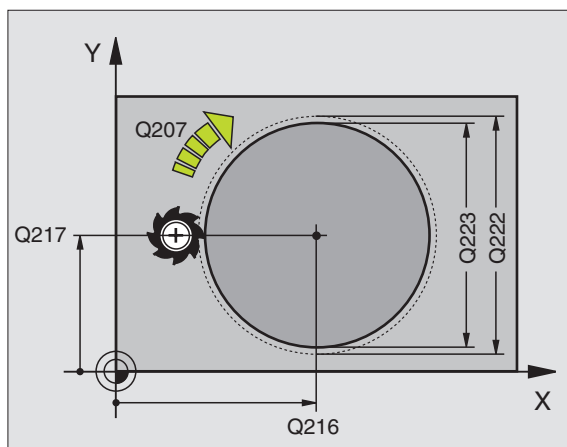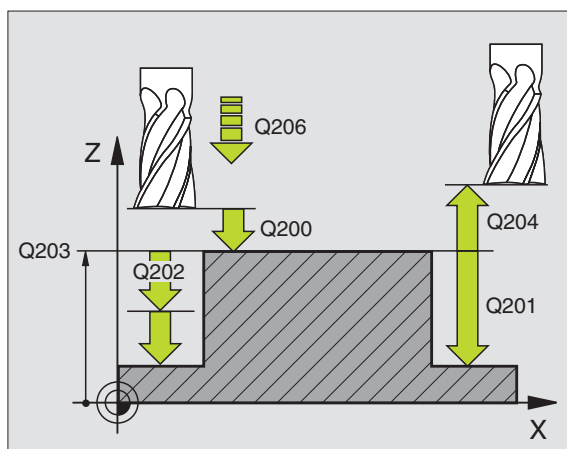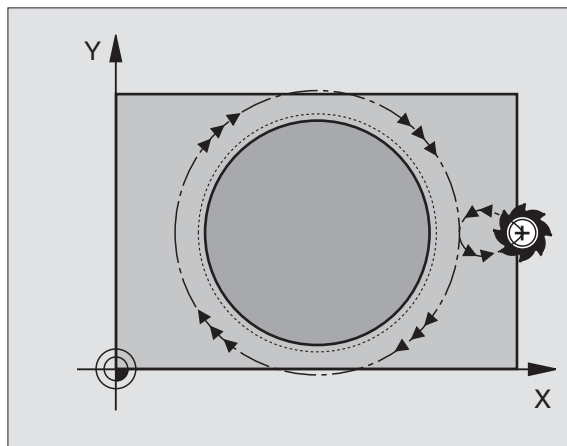



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和立柱底之間的距離。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具縱向進刀的移動速率，單位是 mm/min。如果您縱向切入工件，請輸入較小的數值；如果您已經將立柱粗銑過，請輸入較高的進給速率。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。請輸入大於 0 的數值。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件（夾治具）之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的立柱中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的立柱中心。
- ▶ **工件外型直徑 Q222**: 預先加工的立柱的直徑，用來計算準備定位。輸入的工件外型直徑必須大於精銑後的工件直徑。
- ▶ **完成部份直徑 Q223**: 精銑後的立柱直徑。輸入的精銑後工件空白直徑必須小於工件外型直徑。

Example: NC 單節**43 CYCL DEF 215 C. STUD FINISHING**

Q200=2	；設定淨空
Q201=-20	；深度
Q206=150	；進刀進給速率
Q202=5	；進刀深度
Q207=500	；銑削進給速率
Q203=+30	；表面座標
Q204=50	；第二次設定淨空
Q216=+50	；第一軸中心
Q217=+50	；第二軸中心
Q222=81	；工件外型直徑
Q223=80	；完成部份直徑


往復斜向深度進給的溝槽 (矩形孔) 銑削 (循環 210)

粗銑

- 1 TNC 以快速移動將刀具沿著刀具軸，移動到第二設定淨空處，接著移動到左圓的中心。TNC 從此將刀具定位在工件表面之上的設定淨空處。
- 2 刀具以銑削的進給速率，移動到工件表面。施刀具由此沿著溝槽的縱向進刀，斜向切入工件，直到到達右圓的中心。
- 3 刀具再次以斜向進刀，移回到左圓中心。此程序會重複執行，直到到達程式編輯的溝槽深度。
- 4 TNC 在銑削深度移動刀具，將溝槽另一末端做表面銑削，然後回到溝槽的中心。

精銑

- 5 TNC 定位刀具在左圓的中心，然後以切線於半圓將其移動到溝槽的左端。刀具將輪廓順銑 (使用 M3)，如果如此輸入的話，進刀要多於一次。
- 6 當刀具到達輪廓的末端時，其會切線地離開輪廓，並回到左圓的中心。
- 7 在循環程式的結尾，刀具以快速移動 FMAX 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

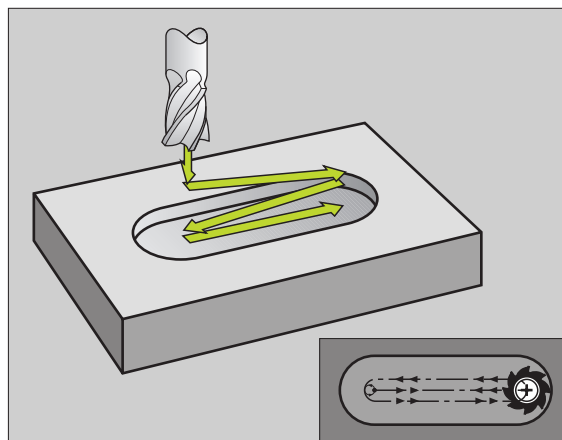

在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

刀具在粗銑時，以斜向反復動作從溝槽一端到另一端，切入工件內。因此不需要引導鑽孔。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

銑刀直徑必須不大於溝槽寬度，而且不能小於溝槽寬度的三分之一。

刀具直徑必須小於溝槽長度的一半。否則 TNC 無法執行這個循環程式。





在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和溝槽底之間的距離。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 在往復移動中，刀具在刀具軸上的進給量。
- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215**: 定義加工操作：
 - 0**: 粗銑與精銑
 - 1**: 只有粗銑
 - 2**: 只有精銑
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 刀具和工件 (夾治具) 不會發生碰撞的 Z 座標：
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的溝槽中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的溝槽中心。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (平行於工作平面參考軸的數值)**: 輸入溝槽的長度。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (平行於工作平面第二軸)**: 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑，TNC 只會執行粗銑 (溝槽銑削)。

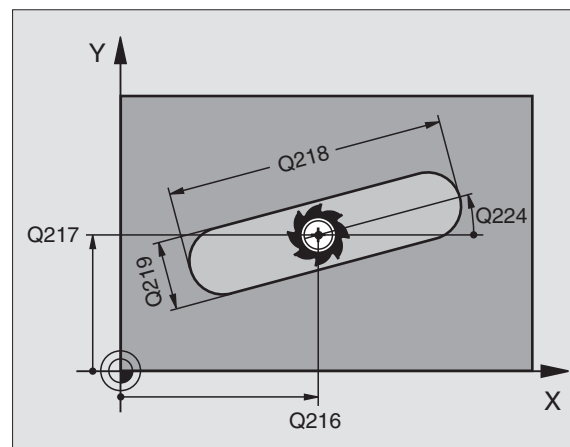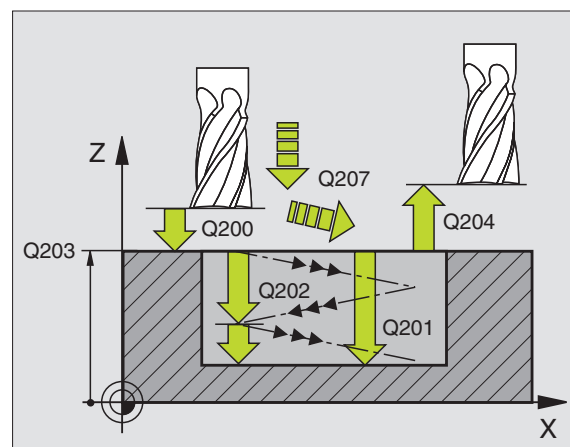

- ▶ **旋轉角度 Q224 (絕對值)**: 整個溝槽旋轉的角度。旋轉的中心就是溝槽的中心。
- ▶ **精銑進給量 Q338 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 在移動到深度時刀具的行進速率，單位為 mm/min。僅在當輸入了精銑的縱向進刀時於精銑期間有效。

Example: NC 單節

51 CYCL DEF 210 SLOT RECIP.PLNG	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-20	; 深度
Q207=500	; 銑削進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q215=0	; 加工操作
Q203=+30	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q218=80	; 第一側面長度
Q219=12	; 第二側面長度
Q224=+15	; 旋轉角度
Q338=5	; 精銑進給量
Q206=150	; 進刀進給速率




往復斜向深度進給的圓形孔 (橢圓孔) 銑削 (循環 211)

粗銑

- 1 TNC 以快速移動將刀具沿著刀具軸，移動到第二設定淨空處，接著移動到右圓的中心。TNC 從此將刀具定位在工件表面之上的設定淨空處。
- 2 刀具以銑削的進給速率，移動到工件表面。施由該處，刀具以斜向進刀方式傾斜地進入到材料中到溝槽的另一端。
- 3 然後刀具以一向下的角度回到開始點，再次進行斜向進刀銑削。這些程序 (2 至 3) 會重複執行，直到到達設定的深度。
- 4 在銑削深度處，TNC 為了面銑到溝槽的另一端的目的來移動刀具。

精銑

- 5 TNC 由溝槽中心切線地前進刀具到完成部份的輪廓。刀具將輪廓順銑 (使用 M3)，如果如此輸入的話，進刀要多於一次。精銑程序的開始點為右圖的中心。
- 6 當刀具到達輪廓的末端時，其切線地離開輪廓。
- 7 在循環程式的結尾，刀具以快速移動 FMAX 退至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

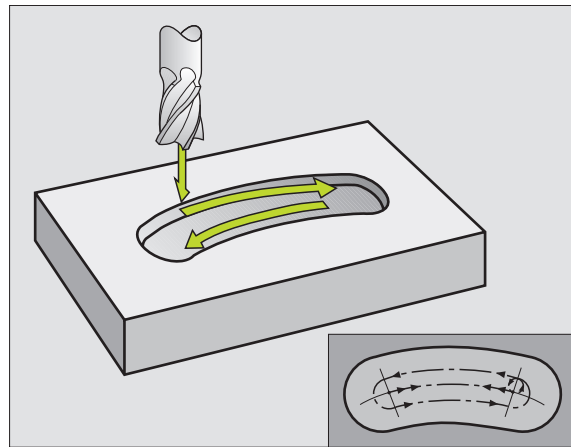

在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 自動為刀具在刀具軸與工作平面上準備定位。

刀具在粗銑時，以螺旋側向往復動作從溝槽一端到另一端，切入材料內。因此不需要引導鑽孔。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

銑刀直徑必須不大於溝槽寬度，而且不能小於溝槽寬度的三分之一。

刀具直徑必須小於溝槽長度的一半。否則 TNC 無法執行這個循環程式。





在 MP7441 位元 2 中輸入是否 TNC 必須輸出一錯誤訊息 (位元 2=1)，或是如果輸入了正深度時 (位元 2=0)。

碰撞的危險！

請記得 TNC 在當輸入正深度值時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式刀具軸向上的低於工件表面之安全淨空移動！

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和溝槽底之間的距離。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量值)**: 在往復移動中，刀具在刀具軸上的進給量。
- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215**: 定義加工操作：
 - 0: 粗銑與精銑
 - 1: 只有粗銑
 - 2: 只有精銑
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 刀具和工件 (夾治具) 不會發生碰撞的。
Z 座標：
- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**: 在工作平面的參考軸的溝槽中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**: 在工作平面的第二軸的溝槽中心。
- ▶ **間距圓直徑 Q244**: 輸入間距圓的直徑。
- ▶ **第二側面長度 Q219**: 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑，TNC 只會執行粗銑 (溝槽銑削)。
- ▶ **開始角度 Q245 (絕對值)**: 輸入開始點的極性角度。

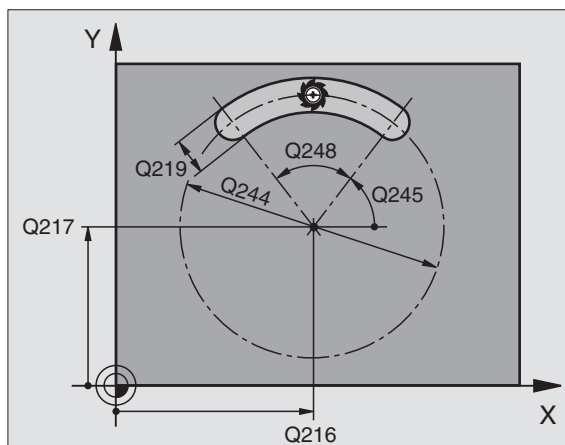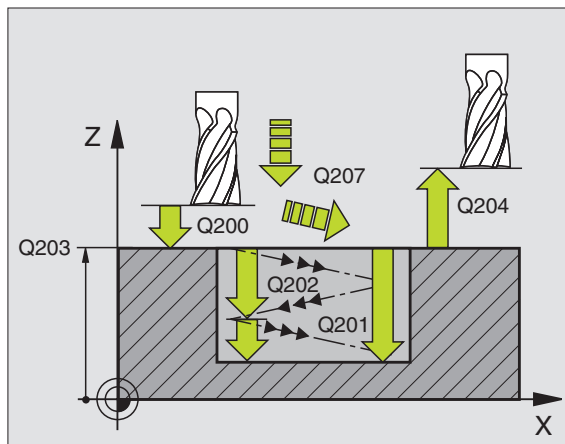


- ▶ **角度長度 Q248 (增量值)**: 輸入溝槽的角長度。
- ▶ **精銑進給量 Q338 (增量值)**: 每次切削的縱向進刀深度。Q338=0: 一次進刀完成精銑。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 在移動到深度時刀具的行進速率，單位為 mm/min。僅在當輸入了精銑的縱向進刀時於精銑期間有效。

Example: NC 單節

52 CYCL DEF 211 CIRCULAR SLOT	
Q200=2	; 設定淨空
Q201=-20	; 深度
Q207=500	; 銑削進給速率
Q202=5	; 進刀深度
Q215=0	; 加工操作
Q203=+30	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q244=80	; 間距圓直徑
Q219=12	; 第二側面長度
Q245=+45	; 開始角度
Q248=90	; 角度長度
Q338=5	; 精銑進給量
Q206=150	; 進刀進給速率

範例：口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削

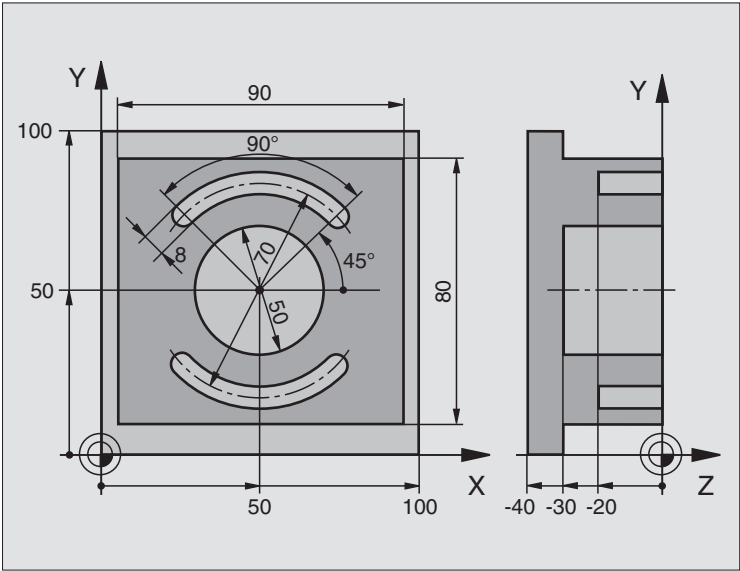

0 BEGIN PGM C210 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6	定義粗銑 / 精銑的刀具
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	定義溝槽銑削刀具
5 TOOL CALL 1 Z S3500	呼叫粗銑 / 精銑的刀具
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具



7 CYCL DEF 213 STUD FINISHING	定義輪廓外圍的加工循環程式
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-30 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q207=250 ; 銑削進給速率	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=20 ; 第二次設定淨空	
Q216=+50 ; 第一軸中心	
Q217=+50 ; 第二軸中心	
Q218=90 ; 第一側面長度	
Q219=80 ; 第二側面長度	
Q220=0 ; 轉角半徑	
Q221=5 ; 過大	
8 CYCL CALL M3	呼叫輪廓外圍的加工循環程式
9 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET	定義圓形口袋銑削的循環程式
Q215=0 ; 加工操作	
Q223=50 ; 圓直徑	
Q368=0.2 ; 側面預留量	
Q207=500 ; 銑削進給速率	
Q351=+1 ; 順銑與逆銑	
Q201=-30 ; 深度	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q369=0.1 ; 底面預留量	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q338=5 ; 精銑進給量	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二次設定淨空	
Q370=1 ; 刀具路徑重疊	
Q366=1 ; 進刀	
Q385=750 ; 精銑進給速率	
10 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX	呼叫圓形口袋銑削的循環程式
11 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀

12 刀具呼叫 2 Z S5000	呼叫溝槽銑削刀具
13 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT	定義溝槽循環
Q215=0 ; 加工操作	
Q219=8 ; 溝槽寬度	
Q368=0.2 ; 側面預留量	
Q375=70 ; 間距圓直徑	
Q367=0 ; 溝槽位置	不需要在 X/Y 上的預先定位
Q216=+50 ; 第一軸中心	
Q217=+50 ; 第二軸中心	
Q376=+45 ; 開始角度	
Q248=90 ; 角度長度	
Q378=180 ; 步進角度	第二溝槽的開始點
Q377=2 ; 重覆次數	
Q207=500 ; 銑削進給速率	
Q351=+1 ; 順銑與逆銑	
Q201=-20 ; 深度	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q369=0.1 ; 底面預留量	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q338=5 ; 精銑進給量	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二次設定淨空	
Q366=1 ; 進刀	
14 CYCL CALL FMAX M3	呼叫溝槽循環
15 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
16 END PGM C210 MM	



8.5 點加工排列的循環程式

概述

TNC 直接提供了兩種加工點排列的循環程式：

循環	軟鍵	頁面
220 圓形排列		頁面 413
221 線形排列		頁面 415

您可以把循環 220、循環 221 與下列固定循環程式相結合：



如果您要加工不規則的點排列，請使用 **CYCL CALL PAT** 助 (請參閱 加工點表格 on page 322) 來建立點表格。

循環 200	鑽孔
循環 201	鉸孔
循環 202	搪孔
循環 203	萬能鑽孔
循環 204	反向搪孔
循環 205	萬能啄鑽
循環 206	使用浮動絲攻筒夾的新攻牙
循環 207	不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙
循環 208	搪孔銑削
循環 209	斷屑攻牙
循環 212	口袋精銑
循環 213	立柱精銑
循環 214	圓形口袋精銑
循環 215	圓形立柱精銑
循環 240	中心定位
循環 251	矩形口袋銑削
循環 252	圓形口袋銑削
循環 253	溝槽銑削
循環 254	圓形溝槽 (僅可結合於循環 221)
循環 262	螺紋銑削
循環 263	螺紋銑削 / 沉頭孔
循環 264	螺紋鑽孔 / 銑削
循環 265	螺旋螺紋鑽孔 / 銑削
循環 267	外部螺紋銑削



圓形排列 (循環 220)

- 1 TNC 以快速移動，將刀具從目前位置移動到第一項加工操作的開始點。

操作順序：

- 移動到第二設定淨空 (主軸)。
 - 以刀具軸接近開始點。
 - 移動到工件表面之上的設定淨空處 (刀具軸)。
- 2 TNC 從這個位置執行最後定義的固定循環程式。
 - 3 然後刀具在一直線或圓弧上接近到下一個加工操作的開始點。刀具停止在設定淨空 (或第二設定淨空)。
 - 4 這些程序 (1 至 3) 會重複執行，直到所有的加工操作都執行完成。





編輯程式之前請注意下列事項：

循環 220 是 DEF 後即生效，亦即循環 220 會自動呼叫最後定義的固定循環程式。

如果您將循環程式 220 結合固定循環程式 200 至 209、212 至 215、251 至 265 或 267 之中的一個循環程式，您在循環程式 220 內定義的工件表面以及第二設定淨空，會對選定的固定循環程式生效。



- ▶ **第一軸中心 Q216 (絕對值)**：在工作平面的參考軸的間距圓中心。
- ▶ **第二軸中心 Q217 (絕對值)**：在工作平面的第二軸的間距圓中心。
- ▶ **間距圓直徑 Q244**：間距圓的直徑。
- ▶ **開始角度 Q245 (絕對值)**：工作平面參考軸與間距圓上第一個加工操作開始點之間的角度。
- ▶ **停止角度 Q246 (絕對值)**：工作平面參考軸與間距圓 (不適用於完整的圓) 上最後一個加工操作開始點之間的角度。請勿輸入相同的停止角與開始角數值。如果輸入的停止角大於開始角，會以逆時針方向加工；否則會以順時針方向加工。

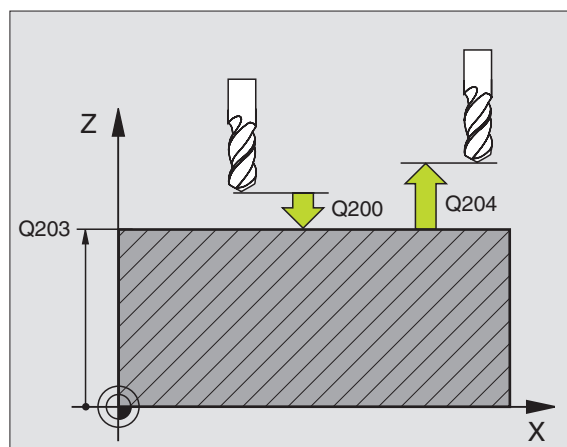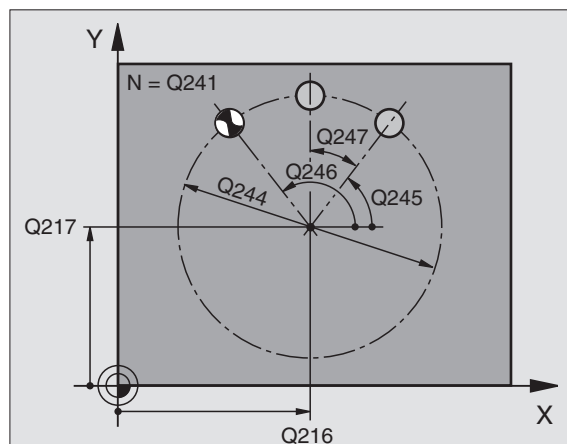

- ▶ **步進角度 Q247 (增量值)**: 兩個加工操作在間距圓上的角度。如果您輸入 0 的步進角度，TNC 會以開始角與停止角，還有加工的孔數來計算。如果您輸入的值不是 0，TNC 就不會考慮停止角。蛇井蜆 B 進的正負符號決定了加工的方向 (- = 順時針)。
- ▶ **重覆次數 Q241**: 間距圓上加工操作的次數。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。請輸入正值。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **移動至淨空高度 Q301**: 定義刀具在加工程序之間如何移動。
 - 0**: 在操作之間移動到設定淨空。
 - 1**: 移到加工操作之間的第二設定淨空。
- ▶ **行進類型 ? Line=0/Arc=1 Q365**: 刀具要在加工操作之間移動的路徑功能之定義。
 - 0**: 在操作之間於一直線上移動
 - 1**: 在操作之間於一間距圓上移動

Example: NC 單節

53 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN	
Q216=+50	; 第一軸中心
Q217=+50	; 第二軸中心
Q244=80	; 間距圓直徑
Q245=+0	; 開始角度
Q246=+360	; 停止角度
Q247=+0	; 步進角度
Q241=8	; 重覆次數
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+30	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q301=1	; 移動至淨空高度
Q365=0	; 行進類型

線形排列 (循環 221)

1 TNC 自動將刀具從目前位置移動到第一項加工操作的開始點。

操作順序：

- 移動到第二設定淨空處 (刀具軸)。
 - 以刀具軸接近開始點。
 - 移動到工件表面之上的設定淨空處 (刀具軸)。
- 2 TNC 從這個位置執行最後定義的固定循環程式。
 - 3 刀具在設定淨空 (或第二設定淨空)，沿參考軸的正向移動到下一個加工操作的開始點。
 - 4 這些程序 (1 至 3) 會重複執行，直到第一行所有的加工操作都執行完成。刀具位於第一行最後一點之上。
 - 5 TNC 接著將刀具移動到第二行的最後一點，執行加工操作。
 - 6 刀具從這個位置，沿著參考軸的負向移動到下一個加工操作的開始點。
 - 7 這個程序 (6) 會重複執行，直到第二行所有的加工操作都執行完成。
 - 8 接著刀具移動到下一行的開始點。
 - 9 所有後續行都以往復的動作處理。






編輯程式之前請注意下列事項：

循環 221 是 DEF 後即生效，亦即循環 221 會自動呼叫最後定義的固定循環程式。

如果您將循環 221 結合固定循環 200 至 209、212 至 215、251 至 253 或 261 至 267 之中的一個循環程式，您在循環 221 內定義的工件表面以及第二設定淨空，會對選定的固定循環程式生效。

如果一起使用循環 254 圓形溝槽與循環 221 時，即不允許溝槽位置 0。

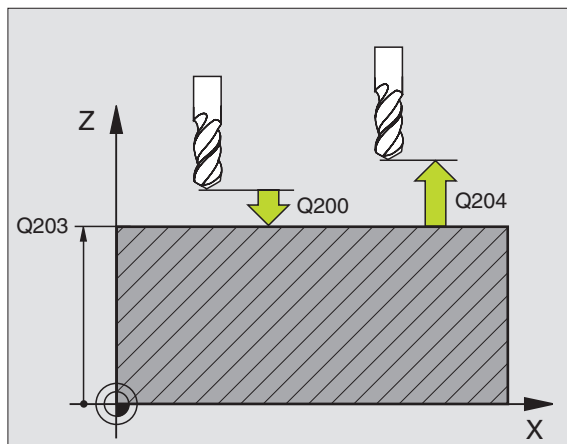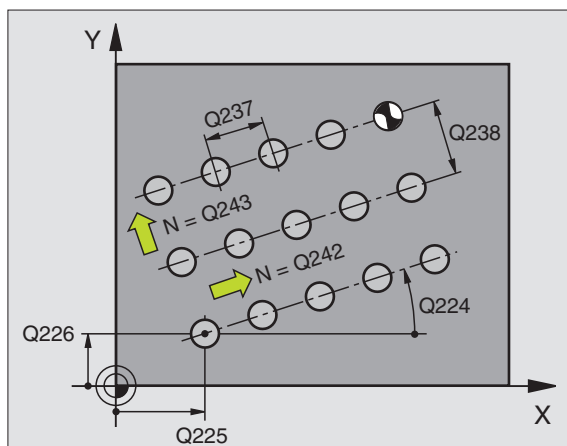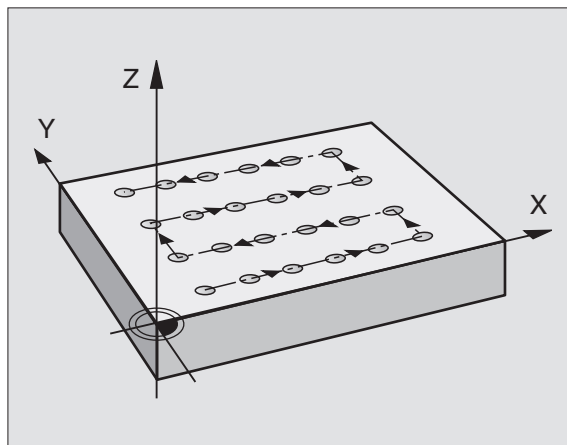



- ▶ **第一軸上開始點 Q225 (絕對值)**: 工作平面的參考軸的開始點座標。
- ▶ **第二軸上開始點 Q226 (絕對值)**: 工作平面的次要軸的開始點座標。
- ▶ **第一軸間隔 Q237 (增量值)**: 行內各點之間隔。
- ▶ **第二軸間隔 Q238 (增量值)**: 各行之間隔。
- ▶ **欄的次數 Q242**: 行內加工操作的次數。
- ▶ **行的數量 Q243**: 行的數量。
- ▶ **旋轉角度 Q224 (絕對值)**: 整個排列旋轉的角度。旋轉的中心就是開始點。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對值)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值)**: 在刀具軸向上, 刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。
- ▶ **移動至淨空高度 Q301**: 定義刀具在加工程序之間如何移動。
 - 0**: 在操作之間移動到設定淨空。
 - 1**: 在操作之間移動到第二設定淨空。

Example: NC 單節

54 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN	
Q225=+15	; 第一軸上開始點
Q226=+15	; 第二軸上開始點
Q237=+10	; 第一軸間隔
Q238=+8	; 第二軸間隔
Q242=6	; 欄的次數
Q243=4	; 行的數量
Q224=+15	; 旋轉角度
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+30	; 表面座標
Q204=50	; 第二次設定淨空
Q301=1	; 移動至淨空高度



7 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN	定義圓形排列 1 的循環程式；自動呼叫循環 200。
Q216=+30 ; 第一軸中心	在循環 220 內定義的 Q200、Q203 與 Q204 會生效。
Q217=+70 ; 第二軸中心	
Q244=50 ; 間距圓直徑	
Q245=+0 ; 開始角度	
Q246=+360 ; 停止角度	
Q247=+0 ; 步進角度	
Q241=10 ; 重覆次數	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=100 ; 第二次設定淨空	
Q301=1 ; 移動至淨空高度	
Q365=0 ; 行進類型	
8 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN	定義圓形排列 2 的循環程式；自動呼叫循環 200。
Q216=+90 ; 第一軸中心	在循環 220 內定義的 Q200、Q203 與 Q204 會生效。
Q217=+25 ; 第二軸中心	
Q244=70 ; 間距圓直徑	
Q245=+90 ; 開始角度	
Q246=+360 ; 停止角度	
Q247=30 ; 步進角度	
Q241=5 ; 重覆次數	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=100 ; 第二次設定淨空	
Q301=1 ; 移動至淨空高度	
Q365=0 ; 行進類型	
9 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
10 END PGM PATTERN MM	

8.6 SL 循環

基本原理

SL 循環程式能讓您最多結合 12 個子輪廓 (口袋形或島嶼狀)，來構成複雜的輪廓。您以子程式來定義個別的子輪廓。TNC 從在 循環程式 14 輪廓幾何內輸入的子輪廓 (子程式號碼) 來計算總輪廓。



用於程式編輯一 SL 循環 (所有輪廓子程式) 的記憶體容量有所限制。輪廓要素的數量取決於輪廓的類型 (內部或外部輪廓)，以及子輪廓的數量。您可最多程式編輯 8192 個輪廓要素。

SL 循環進行廣泛及複雜的內部計算，以及所得到的加工操作。為了安全性的理由，您必須在加工之前執行一繪圖程式！此為一種簡單的方法來找出是否 TNC 所計算的程式將可提供所想要的結果。

子程式的特性

- 允許座標轉換。如果是在循環程式內設定，則在後續的子程式內也有效，但是在子程式呼叫之後不需要重設。
- TNC 忽略進給速率 F 與 M 功能。
- 刀具路徑在輪廓內時，TNC 認為是口袋形切削，例如以刀徑補正 RR，順時針方向對輪廓加工。
- 刀具路徑在輪廓外時，TNC 認為是島嶼狀切削，例如以刀徑補正 RL，順時針方向對輪廓加工。
- 子程式不能含有刀具軸座標。
- 工作平面是在子程式的第一個座標單節內加以定義。次要軸向 U, V, W 可允許成為有用的組合。請皆在第一個單節中定義工作平面的兩個軸向。
- 如果您使用 Q 參數，則僅在受到影響的輪廓子程式中執行計算及指定。

Example: 程式結構：使用 SL 循環做加工

```

0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 140 CONTOUR GEOMETRY ...
13 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
...
16 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM
  
```

固定循環的特性

- 循環開始前，TNC 自動將刀具定位到設定淨空處。
- 因為銑刀是繞著而非跨越輪廓來銑削，所以每一層進給深度的銑削不被中斷。
- 爲了避免留下停留痕跡，TNC 在未相切的內部角落處插入一可共通定義的圓角半徑。在循環 20 中所輸入的圓角半徑會影響刀尖點路徑，代表其將會增加刀徑所定義的圓角（可應用到粗銑及側面精銑）。
- 側邊精銑時，刀具以圓弧切線接近輪廓。
- 底面細切削時，刀具再一次以圓弧切線切入工件（例如當刀具軸是 Z 軸時，圓弧會落在 Z/X 平面）。
- 整個輪廓會以順銑或逆銑徹底加工。



您可用 MP7420，決定在循環 21 至 24 結束時，將刀具定位到何處。

加工資料（例如銑削深度、精銑預留量、設定淨空）是作為輪廓資料來輸入循環 20。

SL 循環概述

循環	軟鍵	頁面
14 輪廓幾何 (基本的)		頁面 422
20 輪廓資料 (基本的)		頁面 426
21 引導鑽孔 (選擇性)		頁面 427
22 粗銑 (基本的)		頁面 428
23 底面精銑 (選擇性)		頁面 430
24 側面精銑 (選擇性)		頁面 431

擴充的循環：

循環	軟鍵	頁面
25 輪廓鍊		頁面 432
27 圓筒表面		頁面 434
28 圓筒表面溝槽銑削		頁面 436
29 圓筒表面脊部銑削		頁面 438
39 圓筒表面外側輪廓銑削		頁面 439



輪廓幾何 (循環 14)

用來定義輪廓的所有子程式，列於循環 14 輪廓幾何內。




編輯程式之前請注意下列事項：

循環 14 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

您在循環 14 內最多能列出 12 個子程式 (子輪廓)。



- **輪廓的標籤號碼：** 請輸入所有個別子程式的標籤號碼，這些子程式用來定義輪廓。請以 ENT 鍵來確認每一個標籤號碼正確。您輸入所有號碼之後，請以 END 鍵來結束輸入。

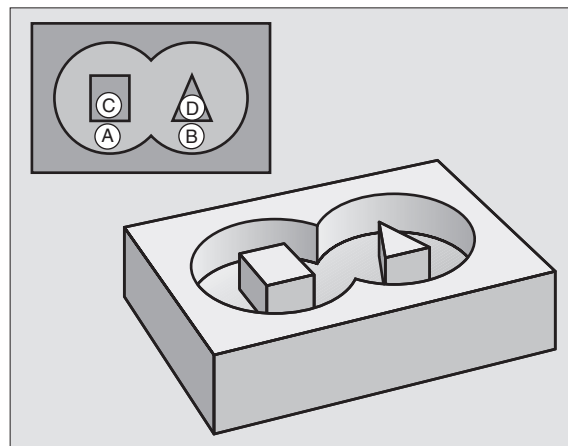

重疊輪廓

口袋形與島嶼狀可以重疊來形成新輪廓。如此可以用另一個口袋來擴大口袋的範圍，或以島嶼來縮小口袋的範圍。

子程式：重疊口袋



以下的程式範例是在主程式內，以 循環 14 輪廓幾何來呼叫輪廓子程式。

口袋 A 與 B 重疊。

TNC 會計算接點 S_1 與 S_2 。接點不需要設定。

口袋形是以全圓來設定的。

子程式 1：口袋 A

```
51 LBL 1
```

```
52 L X+10 Y+50 RR
```

```
53 CC X+35 Y+50
```

```
54 C X+10 Y+50 DR-
```

```
55 LBL 0
```

子程式 2：口袋 B


```
56 LBL 2
```

```
57 L X+90 Y+50 RR
```

```
58 CC X+65 Y+50
```

```
59 C X+90 Y+50 DR-
```

```
60 LBL 0
```

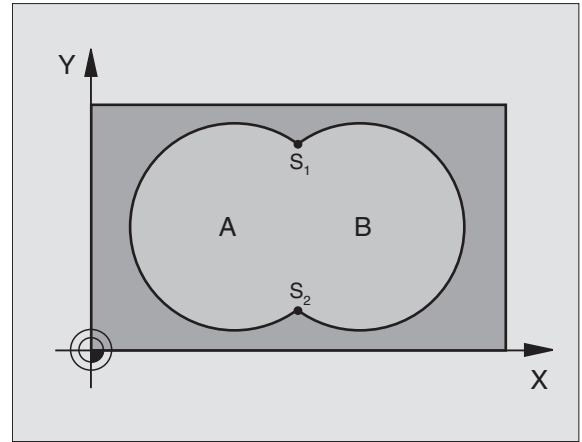

Example: NC 單節

```
12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
```

```
13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1/2/3/4
```


包括的範圍

表面 A 與 B 必須加工，包括互相重疊的範圍：

- 表面 A 與 B 必須加工，包括互相重疊的範圍：
- 第一個口袋 (在循環 14 內) 必須由第二個口袋的外面開始。

表面 A：

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

表面 B：

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

不包括的範圍

表面 A 要加工，但是不包括由 B 重疊的部分：



- 表面 A 必須是口袋形，B 必須是島嶼狀。
- A 必須從 B 的外面開始。
- B 必須在 A 之內開始。

表面 A：

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

表面 B：

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

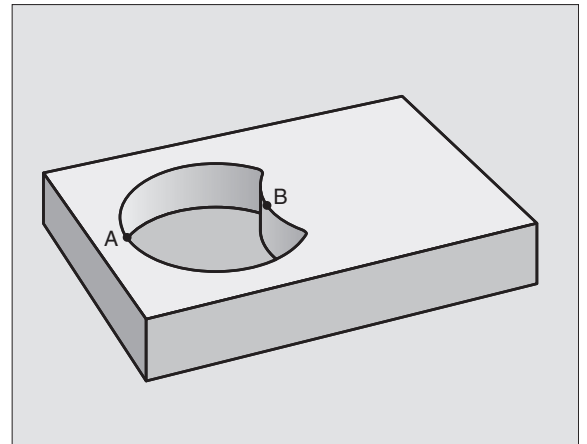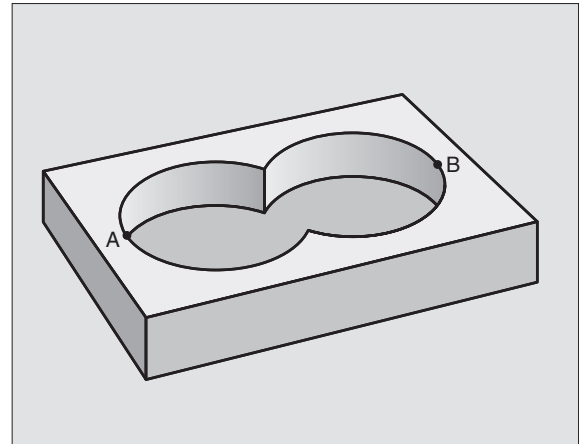

交叉的範圍

只需要加工 A 與 B 相重疊的部分。(只由 A 或 B 覆蓋的部分不需要加工。)


- A 與 B 必須是口袋形。
- A 必須從 B 的裡面開始。

表面 A：

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

表面 B：

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

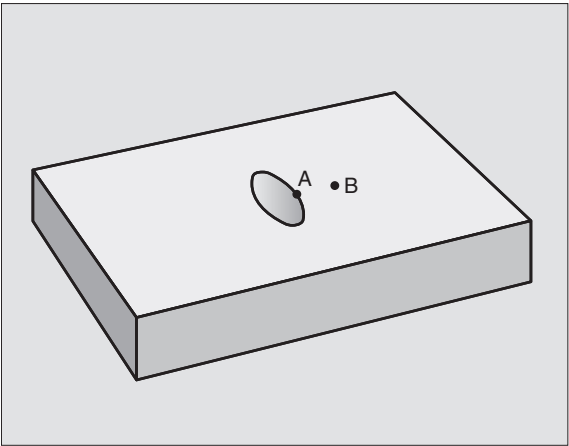

輪廓資料 (循環 20)

子程式中敘述子輪廓的加工資料是在循環 20 內輸入。



編輯程式之前請注意下列事項：

循環 20 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。若程式 DEPTH=0，TNC 執行深度 0 循環。



在循環 20 內輸入的資料對於循環 21 至 24 也有效。

如果您在 Q 參數程式內使用 SL 循環，則循環參數 Q1 至 Q20 不能作為程式參數。

20
輪廓
資料

- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)：**工件表面和口袋底之間的距離。
- ▶ **路徑重疊係數 Q2: $Q2 \times \text{刀徑} = \text{重疊係數 } k$**
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)：**工作平面的精銑預留量。
- ▶ **底面精銑預留量 Q4 (增量值)：**刀具軸的精銑預留量。
- ▶ **工件表面座標 Q5 (絕對值)：**工件表面的絕對座標。
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量值)：**刀具尖端與工件表面之間的距離。
- ▶ **淨空高度 Q7 (絕對值)：**刀具不會碰撞工件的絕對高度 (使用於中間定位以及循環程式結束時的退刀)。
- ▶ **內側轉角半徑 Q8:** 肋內側轉角的圓弧半徑；輸入值以刀具中心點路徑為基準。
- ▶ **旋轉方向？順時針 = -1 Q9: 口袋的加工方向。**
 - 逆時針 (Q9 = -1 口袋及島嶼逆銑)
 - 逆時針 (Q9 = +1 口袋及島嶼順銑)

您可以在程式中斷時檢查加工的參數，必要時可以覆寫這些參數。

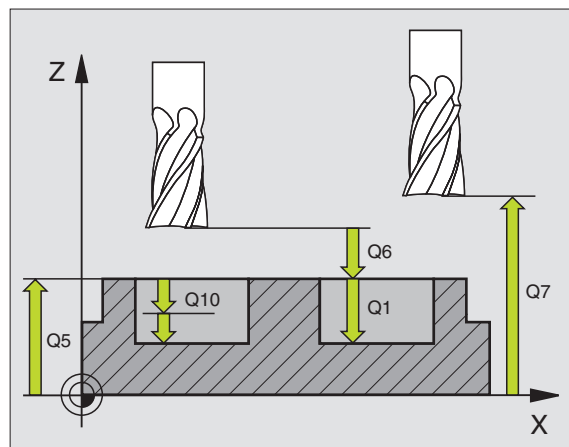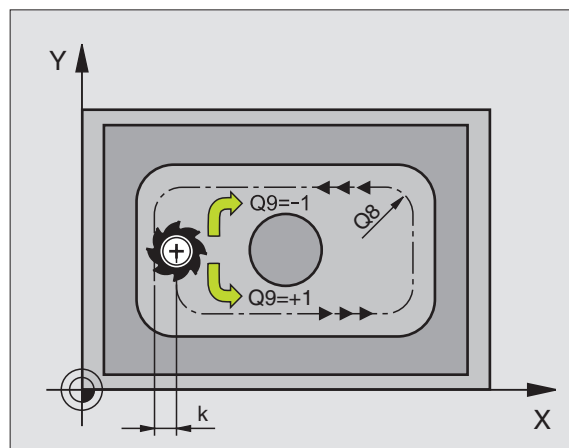

Example: NC 單節

57 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA

Q1=-20	；銑削深度
Q2=1	；刀具路徑重疊
Q3=+0.2	；側面預留量
Q4=+0.1	；底面預留量
Q5=+30	；表面座標
Q6=2	；設定淨空
Q7=+80	；淨空高度
Q8=0.5	；粗銑半徑
Q9=+1	；旋轉方向

引導鑽孔 (循環 21)

程序

- 1 刀具以程式編輯的進給速率 F ，從目前位置鑽入到第一進刀深度。
- 2 當它到達第一進刀深度時，刀具以快速行進 F_{MAX} 退回到開始位置，並再次前進到第一進刀深度減去已前進的停止距離 t 。
- 3 已前進的停止距離會自動地由控制器計算：
 - 整個鑽孔深度最高到 30 mm： $t = 0.6$ mm
 - 整個鑽孔深度超過 30 mm： $t = \text{鑽孔深度} / 50$
 - 最高前進的停止距離：7 mm
- 4 然後刀具以程式編輯的進給速率 F 前進到下一個縱向進給深度。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (1 至 4)，直到到達設定的螺紋深度。
- 6 在鑽孔底部一段停止時間之後，刀具即以快速行進 F_{MAX} 回到開始位置進行斷屑。

應用

循環 21 是爲了在銑刀切入點做引導鑽孔用的，會考慮側面和口袋底面的預留量，以及粗銑刀具的半徑，銑刀切入點也是粗銑加工的開始點。




編輯程式之前請注意下列事項：

在計算切入點時，TNC 並不考慮在 **TOOL CALL** 單節內設定的預留量 **DR**。

TNC 在狹窄的範圍內，不一定能以大於粗銑刀具的刀具來進行引導鑽孔。



- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值):** 每次進給刀具鑽入的尺寸 (負號代表負的加工方向)。
- ▶ **進刀進給速率 Q11:** 刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **粗銑刀具號碼 Q13:** 粗銑刀具的號碼。

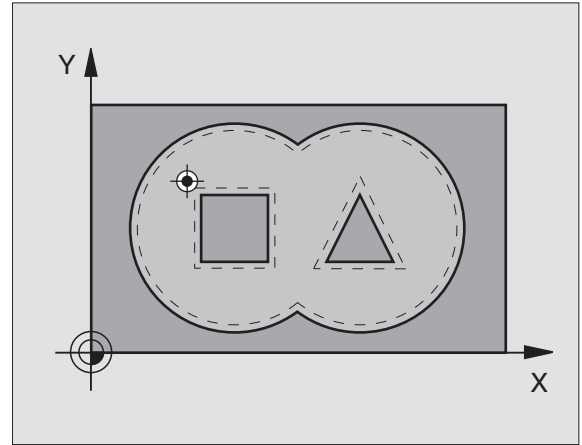

Example: NC 單節

58 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING

Q10=+5 ; 進刀深度

Q11=100 ; 進刀進給速率

Q13=1 ; 粗銑刀具

粗銑 (循環 22)

- 1 TNC 一邊考慮側面的預留量，同時將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進給深度，刀具以銑削進給速率 **Q12** 由內向外銑削輪廓路徑。
- 3 島嶼輪廓 (在此處：C/D) 利用朝向口袋輪廓的一次接近來清除 (此處：A/B)。
- 4 在下一步驟中，TNC 移動刀具到下一個縱向進刀深度，並重複粗銑程序，直到到達程式編輯的深度。
- 5 最後，TNC 退回刀具到淨空高度。




編輯程式之前請注意下列事項：

這個循環需要有中心刀刀的端銑刀 (ISO 1641)，或以循環 21 來引導鑽孔。

您使用參數 **Q19** 及在刀具表中的 **ANGLE** 及 **LCUTS** 欄位定義循環 22 的縱向進刀行為。

- 如果定義 **Q19 = 0**，TNC 皆會垂直地縱向進刀，即使對於啟動的刀具定義一縱向進刀角度 (**ANGLE**)。
- 如果您定義 **ANGLE=90** 度，TNC 會垂直地縱向進刀。往復進給速率 **Q19** 係做為縱向進刀進給速率。
- 如果在循環 22 中定義一往復進給速率 **Q19**，且在刀具表中 **ANGLE** 定義在 0.1 及 89.999 之間，TNC 即以所定義的 **ANGLE** 螺旋地縱向進刀。
- 如果在循環 22 中定義往復進給且在刀具表中無 **ANGLE**，TNC 即顯示一錯誤訊息。
- 如果幾何條件不允許螺旋縱向進刀 (溝槽幾何)，TNC 即嘗試一往復縱向進刀。往復長度由 **LCUTS** 及 **ANGLE** 計算 (往復長度 = $LCUTS / \tan ANGLE$)

對於指向內側角落之口袋輪廓上，使用大於 1 的重疊係數會留下殘餘材料。使用程式驗證繪圖來特別檢查最內側的路徑，並在需要時略微改變重疊係數。如此即可允許另外次數的切削路徑，而通常可以達到所想要的結果。

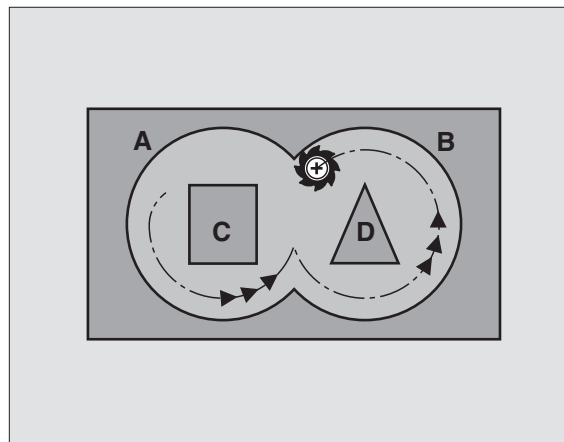



- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**：每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**：刀具在縱向切入時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**：刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **粗銑削刀具 Q18 或 QS18**：TNC 用來完成輪廓粗銑的的刀具的號碼或名稱。切換到名稱輸入：按 **U?** 鍵。如果粗銑還沒有完成，請輸入 "0"；如果您輸入一個號碼或名稱，TNC 只會銑削用粗銑刀具無法加工的部分。如果粗銑的部分不能夠由側面接近，TNC 將會以往復式進刀方式銑削。因此，您在刀具表 **TOOL** 中輸入刀具長度 **LCUTS**，請參閱 刀具資料，page 186 並定義刀具的最大進刀角度。否則 TNC 會產生錯誤訊息。
- ▶ **往復進給速率 Q19**：刀具在往復斜向切入時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **縮回進給速率 Q208**：當在加工之後退刀時，刀具行進速率，單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**，TNC 會以 **Q12** 中的進給速率來退回刀具。
- ▶ **進給速率係數(%) Q401**：TNC 降低加工進給速率之百分比係數 (**Q12**) 只要當粗銑期間刀具在其整個圓周上的材料內移動。如果您使用進給速率降低，則可以定義很高的粗銑進給速率，而具有最佳的切削條件，並具有路徑重疊 (**Q2**) 其在循環 20 中指定。然後 TNC 根據您的定義在轉換及狹窄的地方降低進給速率，所以加工時間即可整體降低。

Example: NC 單節

59 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	
Q10=+5	；進刀深度
Q11=100	；進刀進給速率
Q12=750	；粗銑進給速率
Q18=1	；粗銑刀具
Q19=150	；往復進給速率
Q208=99999	；縮回進給速率
Q401=80	；進給速率降低



助透過參數 **Q401** 降低進給速率為 **FCL 3** 功能，在軟體更新之後並不會自動生效。助 (請參閱 特性內容等級 (升級功能) on page 8)。

底面精銑 (循環 23)

如果有足夠空間的話，刀具即平順地接近工作平面 (以一垂直的切弧)。如果沒有足夠空間的話，TNC 即垂直地移動刀具到深度。然後銑掉粗銑時留下的精銑預留量。




編輯程式之前請注意下列事項：

TNC 會自動計算精銑的開始點。開始點取決於口袋裡的可用空間。



- ▶ **進刀進給速率 Q11:** 刀具在切入工件時的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12:** 刀具在銑削時的移動速度。
- ▶ **縮回進給速率 Q208:** 當在加工之後退刀時，刀具行進速率，單位是 mm/min。如果您輸入 $Q208 = 0$ ，TNC 會以 Q12 中的進給速率來退回刀具。

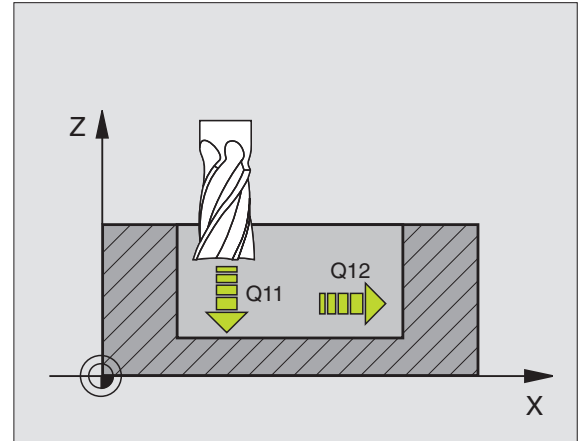

Example: NC 單節

60 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING

Q11=100 ; 進刀進給速率

Q12=350 ; 粗銑進給速率

Q208=99999 ; 縮回進給速率

側面精銑 (循環 24)

刀具以切線圓弧接近或離開輪廓。每一子輪廓都會分開精銑。



編輯程式之前請注意下列事項：


側邊預留量 (Q14) 與精銑刀具半徑的總和，必須小於側邊預留量 (Q3, 循環 20) 與粗銑刀具半徑的總和。

如果您沒有用循環 22 做粗切削，就先執行循環 24，這個計算仍然有效。在此狀況下，請為粗銑刀具的半徑輸入 "0"。

您亦可使用循環 24 進行輪廓銑削。然後您必須：

- 定義要銑削的輪廓為一單一島形 (無口袋限制)，且
- 在循環 20 中輸入精銑預留量 (Q3)，其應大於精銑預留量 Q14 加上正在使用的刀徑的總和。

TNC 會自動計算精銑的開始點。開始點根據在口袋中可用的空間，以及在循環 20 中所程式編輯的預留量。

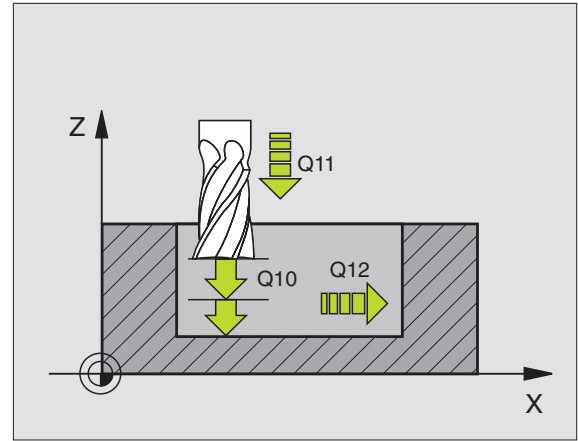

Example: NC 單節

61 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING

Q9=+1 ; 旋轉方向

Q10=+5 ; 進刀深度

Q11=100 ; 進刀進給速率

Q12=350 ; 粗銑進給速率

Q14=+0 ; 側面預留量



► **旋轉方向？順時針 = -1 Q9:**

加工方向：

+1: 逆時針

-1: 順時針

► **進刀深度 Q10 (增量值)：**每次進給刀具鑽入的尺寸。

► **進刀進給速率 Q11:** 刀具在切入工件時的移動速度。

► **銑削進給速率 Q12:** 刀具在銑削時的移動速度。

► **側面精銑預留量 Q14 (增量值)：**輸入數次精銑操作的材料預留量，如果您輸入 **Q14 = 0**，就會清除剩餘的精銑預留量。

輪廓鍊 (循環 25)

藉由和循環 14 輪廓幾何的組合，這個循環可以使開放輪廓的加工變得更容易（也就是加工輪廓的開始點和結束點不同）。

如果使用定位單節來加工一個開放輪廓時，循環 25 輪廓鍊提供了很大的優點：

- TNC 會監控使用者的操作，防止過切與表面損傷。我們建議您在執行程式之前，先執行一次圖形模擬。
- 如果選擇的刀徑過大，輪廓的轉角處可能需要重新加工。
- 輪廓可以用順銑或逆銑徹底加工。輪廓鏡射時，銑削的類型將繼續有效。
- 刀具可以前後移動，以多種進刀深度來銑削：因此可以加速加工。
- 可以輸入切削預留量，以便執行粗銑與精銑的重複操作。



編輯程式之前請注意下列事項：

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

TNC 只會考慮循環 14 輪廓幾何的第一個標籤。

設定 SL 循環時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環中最多程式編輯到 8192 個輪廓要素。

不需要循環 20 輪廓資料。


在循環 25 之後，以增量值編寫的程式位置是以循環結束時，刀具的位置為基準。



碰撞的危險！

為了避免碰撞，

- 不要在循環 25 之後立即以增量尺寸程式編輯位置，因為它們係參考到循環結束時刀具的位置。
- 移動刀具到所有主要軸向上所定義（絕對）的位置，因為在循環程式結束時刀具的位置並不相同於在循環開始時刀具的位置。

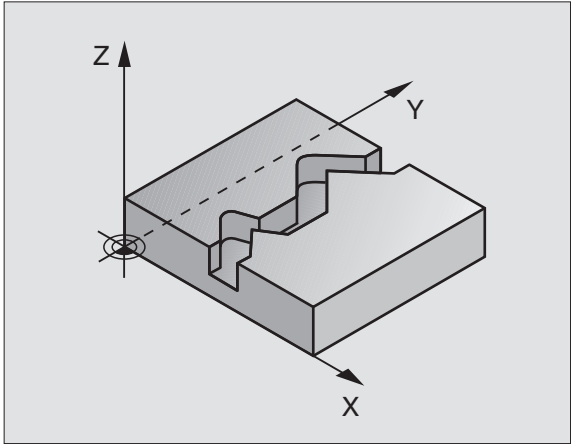

Example: NC 單節

62 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	
Q1=-20	；銑削深度
Q3=+0	；側面預留量
Q5=+0	；表面座標
Q7=+50	；淨空高度
Q10=+5	；進刀深度
Q11=100	；進刀進給速率
Q12=350	；銑削進給速率
Q15=-1	；順銑與逆銑





- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)**: 工件表面和輪廓底面之間的距離。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)**: 工作平面的精銑預留量。
- ▶ **工件表面座標 Q5 (絕對值)**: 參考工件原點的工件表面絕對座標。
- ▶ **淨空高度 Q7 (絕對值)**: 刀具不會碰撞工件的絕對高度。這個位置是循環程式結束時的退刀位置。
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**: 每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在刀具軸內的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。
- ▶ **順銑與逆銑 ? 進 f 銑 = -1 Q15:**
 順銑: 輸入值 = +1
 逆銑: -輸入值 = -1
 如果要使數次的縱向進刀交互進行順銑與逆銑: 輸入值 = 0



圓筒表面 (循環 27, 軟體選項 1)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環程式。



這個循環使您可以在二維平面編寫輪廓程式，然後再轉移到圓筒表面進行三維加工。如果您要在圓筒表面銑削導槽，請使用循環 28。

切削的輪廓是由循環 14 輪廓幾何指定的子程式來定義。

子程式包含旋轉軸的座標，以及其平行軸，例如旋轉軸 C 平行於 Z 軸。可以使用功能路徑 L、CHF、CR、RND APPR (不包括 APPR LCT) 與 DEP。

旋轉軸上的尺寸可以使用度、mm (或英吋) 來輸入，您可以在循環定義中選擇想要使用的尺寸形式。

- 1 TNC 一邊考慮側面的預留量，同時將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進給深度，刀具以銑削進給速率 Q12 沿著設定的輪廓來進行銑削。
- 3 在輪廓的結尾，TNC 退刀至設定淨空處，然後回到切入工件的點。
- 4 步驟 1 至 3 會重複執行，直到到達設定的銑削深度 Q1。
- 5 接著刀具退回到設定淨空處。

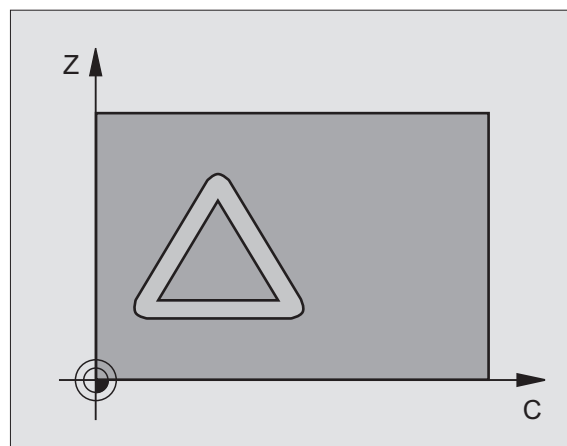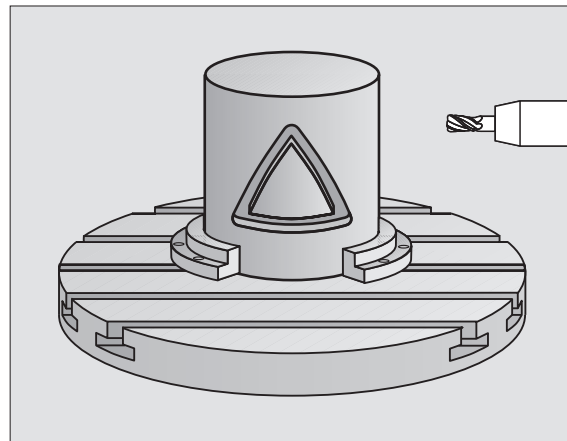



編輯程式之前請注意下列事項：

在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時設定圓筒表面座標。

設定 SL 循環時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環中最多程式編輯到 8192 個輪廓要素。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

這個循環需要有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)。

圓筒必須放置於旋轉台的中央。

刀具軸必須垂直於旋轉台，否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環也能使用於傾斜的工作平面。

TNC 會檢查已經補正或未經補正的刀具路徑，是否在機械參數 810.x 定義的旋轉軸的顯示範圍內。如果產生輪廓程式編輯錯誤的錯誤訊息，請設定 MP 810.x = 0。



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)**：圓筒表面和輪廓底面之間的距離。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)**：圓筒表面的展開平面上的細切削預留量。這個預留量會在刀具的半徑補正方向有效。
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量值)**：刀具尖端與圓筒表面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**：每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**：刀具在刀具軸內的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**：刀具在工作平面的移動速度。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**：加工輪廓所在的圓筒的半徑。
- ▶ **尺寸形式 ? ang./lin. Q17**：子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/inches (1) 為單位。

Example: NC 單節

63 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	
Q1=-8	；銑削深度
Q3=+0	；側面預留量
Q6=+0	；設定淨空
Q10=+3	；進刀深度
Q11=100	；進刀進給速率
Q12=350	；銑削進給速率
Q16=25	；半徑
Q17=0	；尺寸型式



圓筒表面溝槽銑削 (循環 28, 軟體選項 1)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

這個循環使您可以在二維平面編寫導槽切削程式，然後再轉移到圓筒表面。和循環程式 27 不同的是，TNC 會在半徑補正有效的情形下調整刀具，使得溝槽的側面永遠保持平行。您可藉由使用實際上與溝槽相同寬度的刀具來加工實際上平行的壁面。

刀具相對於溝槽寬度愈小的話，在圓弧上及橢圓線段上的扭曲愈大。為了最小化此程序相關的扭曲，您可在參數 Q21 中定義一公差，TNC 即可用來加工一溝槽以接近使用相同寬度刀具所加工的一溝槽。

配合使用刀徑補正來程式編輯輪廓的中間點路徑。利用半徑補正，您可指定是否 TNC 使用順銑或逆銑來切削溝槽。

- 1 TNC 將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進給深度，刀具以銑削進給速率 Q12 沿著設定的溝槽側面來進行銑削，同時保留側面的切削預留量。
- 3 在輪廓的結尾，TNC 將刀具移動到溝槽的相反側，然後回到切入工件的點。
- 4 步驟 2 及 3 會重複執行，直到到達設定的銑削深度 Q1。
- 5 如果您在 Q21 中已經定義公差，則 TNC 會重新加工溝槽壁面使其儘可能地平行。
- 6 最後，刀具在刀具軸向上縮回到淨空高度，或是到達循環之前所設定的最後位置 (根據機器參數 7420 而定)。



編輯程式之前請注意下列事項：

在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時設定圓筒表面座標。

設定 SL 循環時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環中最多程式編輯到 8192 個輪廓要素。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 $DEPTH = 0$ ，就不會執行循環。



這個循環需要中心刀刀的端銑刀 (ISO 1641)。

圓筒必須放置於旋轉台的中央。

刀具軸必須垂直於旋轉台，否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環也能使用於傾斜的工作平面。

TNC 會檢查已經補正或未經補正的刀具路徑，是否在機械參數 810.x 定義的旋轉軸的顯示範圍內。如果產生輪廓程式編輯錯誤的錯誤訊息，請設定 $MP\ 810.x = 0$ 。

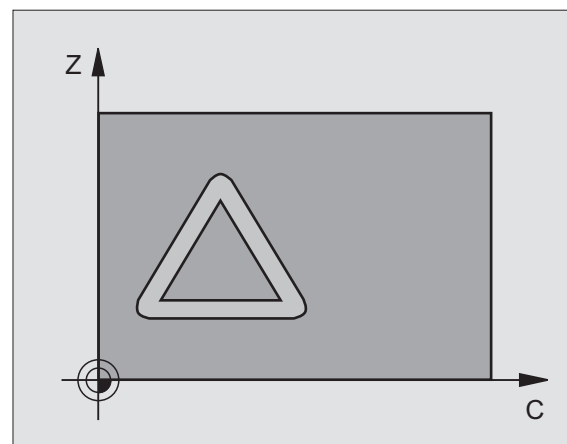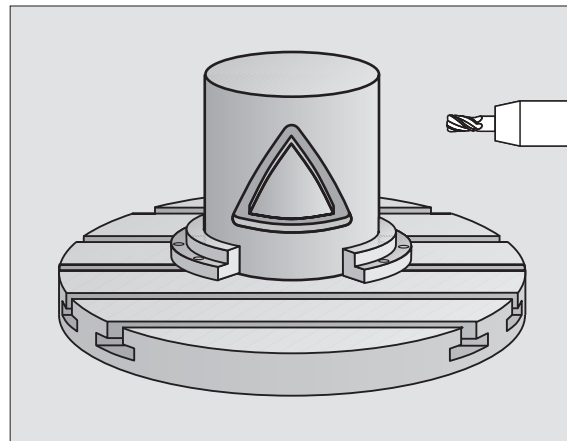



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)**: 在脊部壁面上的精銑預留量。精銑預留量會根據輸入值的兩倍而縮減溝槽寬度。
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量值)**: 刀具尖端與圓筒表面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**: 每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在刀具軸內的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。
- ▶ **尺寸形式 ? ang./lin. Q17**: 子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/inches (1) 為單位。
- ▶ **溝槽寬度 Q20**: 所要加工的溝槽的寬度。
- ▶ **公差 ? Q21**: 如果您使用的刀具小於所程式編輯的溝槽寬度 Q20，程序相關的扭曲即會在溝槽壁面上發生，不論溝槽是根據圓弧或橢圓線的路徑。如果您定義了公差 Q21，TNC 即加入一後續的銑削操作來保證溝槽尺寸會儘可能地接近一已經由與溝槽同寬的刀具所銑削出來的溝槽。利用 Q21，您可由此理想的溝槽定義可允許的差異量。後續銑削操作的數目會根據圓筒半徑、所使用的刀具以及溝槽深度而定。所定義的公差愈小，溝槽即愈準確，且重新加工的時間較長。**建議**: 使用公差為 0.02 mm。**關閉功能**: 輸入 0 (預先的設定值)

Example: NC 單節

63 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	
Q1=-8	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q6=+0	; 設定淨空
Q10=+3	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q16=25	; 半徑
Q17=0	; 尺寸型式
Q20=12	; 溝槽寬度
Q21=0	; 公差



圓筒表面脊部銑削 (循環 29, 軟體選項 1)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

這個循環使您可以在二維平面編寫導槽切削程式，然後再轉移到圓筒表面。利用此循環，TNC 會在半徑補正有效的情形下調整刀具，使得溝槽的側面永遠保持平行。配合使用刀徑補正來程式編輯脊部的中間點路徑。利用半徑補正，您可指定是否 TNC 使用順銑或逆銑來切削脊部。

在脊部的末端，TNC 皆會加入一半圓，其半徑為脊部寬度的一半。

- 1 TNC 定位刀具高於加工的開始點。TNC 由脊部寬度及刀具直徑計算開始點。其係位於在輪廓子程式中所定義的第一加工點旁，偏移了脊部寬度及刀具直徑。半徑補正決定了加工是否由左方開始 (1, RL = 順銑) 或是由脊部右方開始 (2, RR = 逆銑)。
- 2 在 TNC 已經定位到第一縱向進刀深度之後，刀具即以銑削進給速率 Q12 切線於脊部壁面以一圓弧移動。如果是這樣程式編輯的話，它將會留下金屬給精銑的預留量。
- 3 在第一進給深度處，刀具以銑削進給速率 Q12 沿著程式編輯的脊部壁面來進行銑削，直到完成立柱。
- 4 然後刀具在一切線路徑上離開脊部壁面，並回到加工的開始點。
- 5 步驟 2 至 4 會重複執行，直到到達設定的銑削深度 Q1。
- 6 最後，刀具在刀具軸向上縮回到淨空高度，或是到達循環之前所設定的最後位置 (根據機器參數 7420 而定)。



編輯程式之前請注意下列事項：

在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時設定圓筒表面座標。

請確定刀具具有足夠的側向空間，用於輪廓加工的接近及離開。

設定 SL 循環時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環中最多程式編輯到 8192 個輪廓要素。



循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

圓筒必須放置於旋轉台的中央。

刀具軸必須垂直於旋轉台，否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環也能使用於傾斜的工作平面。

TNC 會檢查已經補正或未經補正的刀具路徑，是否在機械參數 810.x 定義的旋轉軸的顯示範圍內。如果產生輪廓程式編輯錯誤的錯誤訊息，請設定 MP 810.x = 0。

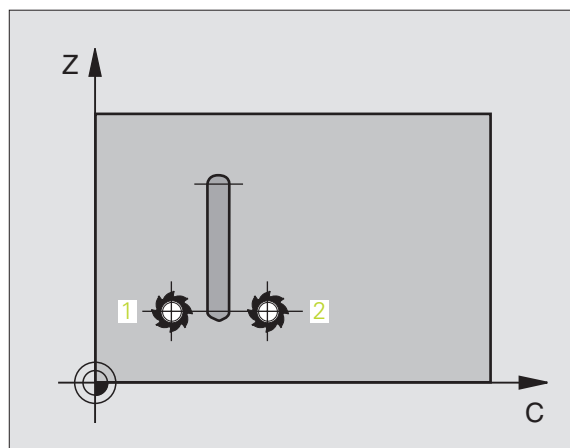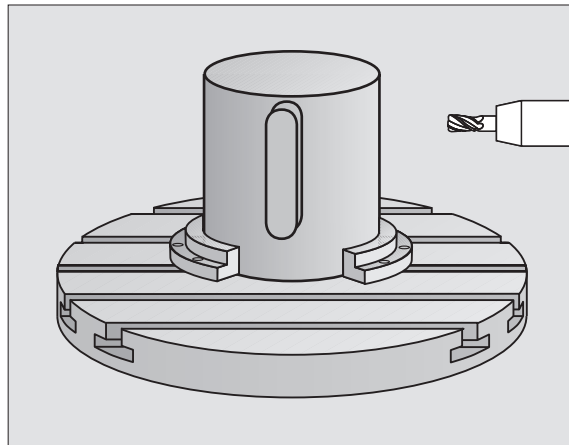



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)**: 脊部側面的精銑預留量。精銑預留量會比所輸入的數值增加兩倍的脊部寬度。
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量值)**: 刀具尖端與圓筒表面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**: 每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在刀具軸內的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。
- ▶ **尺寸形式 ? ang./lin. Q17**: 子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/inches (1) 為單位。
- ▶ **脊部寬度 Q20**: 所要加工的脊部的寬度。

Example: NC 單節

63 CYCL DEF 29 CYLINDER SURFACE RIDGE

Q1=-8	；銑削深度
Q3=+0	；側面預留量
Q6=+0	；設定淨空
Q10=+3	；進刀深度
Q11=100	；進刀進給速率
Q12=350	；銑削進給速率
Q16=25	；半徑
Q17=0	；尺寸型式
Q20=12	；脊部寬度

圓筒表面外側輪廓銑削 (循環 39, 軟體選項 1)




機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

這個循環使您可以在二維空間程式編輯一開放輪廓，然後再轉移到圓筒表面進行三維加工。利用此循環，TNC 可調整刀具，所以利用啟動的半徑補正，開放輪廓的壁面皆可平行於圓筒軸向。

不像是循環 28 及 29，在輪廓子程式中，您可定義要做加工的實際輪廓。

- 1 TNC 定位刀具高於加工的開始點。TNC 定位開始點在於輪廓子程式中所定義的第一點旁，偏移了刀具直徑。
- 2 在 TNC 已經定位到第一縱向進刀深度之後，刀具即以銑削進給速率 Q12 切線於輪廓而以一圓弧移動。如果是這樣程式編輯的話，它將會留下金屬給精銑的預留量。
- 3 在第一縱向進刀深度處，刀具以銑削進給速率 Q12 沿著程式編輯的輪廓來進行銑削，直到完成輪廓鍊。
- 4 然後刀具在一切線路徑上離開脊部壁面，並回到加工的開始點。
- 5 步驟 2 至 4 會重複執行，直到到達設定的銑削深度 Q1。
- 6 最後，刀具在刀具軸向上縮回到淨空高度，或是到達循環之前所設定的最後位置 (根據機器參數 7420 而定)。

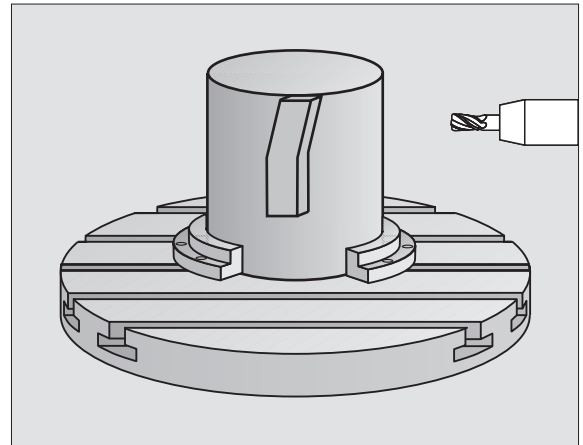



編輯程式之前請注意下列事項：

在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時設定圓筒表面座標。

請確定刀具具有足夠的側向空間，用於輪廓加工的接近及離開。

設定 SL 循環時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環中最多程式編輯到 8192 個輪廓要素。

循環參數 DEPTH 的正負符號代表加工的方向。如果您設定 DEPTH = 0，就不會執行循環。

圓筒必須放置於旋轉台的中央。

刀具軸必須垂直於旋轉台，否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環也能使用於傾斜的工作平面。

TNC 會檢查已經補正或未經補正的刀具路徑，是否在機械參數 810.x 定義的旋轉軸的顯示範圍內。如果產生輪廓程式編輯錯誤的錯誤訊息，請設定 MP 810.x = 0。




- ▶ **銑削深度 Q1 (增量值)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量值)**: 溝槽側面的切削預留量。
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量值)**: 刀具尖端與圓筒表面之間的距離。
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量值)**: 每次進給刀具鑽入的尺寸。
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在刀具軸內的移動速度。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。
- ▶ **尺寸形式 ? ang./lin. Q17**: 子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/inches (1) 為單位。

Example: NC 單節

63 CYCL DEF 39 CYL.SURFACE CONTOUR

Q1=-8	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q6=+0	; 設定淨空
Q10=+3	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q16=25	; 半徑
Q17=0	; 尺寸型式

範例：口袋形的粗銑與細粗銑

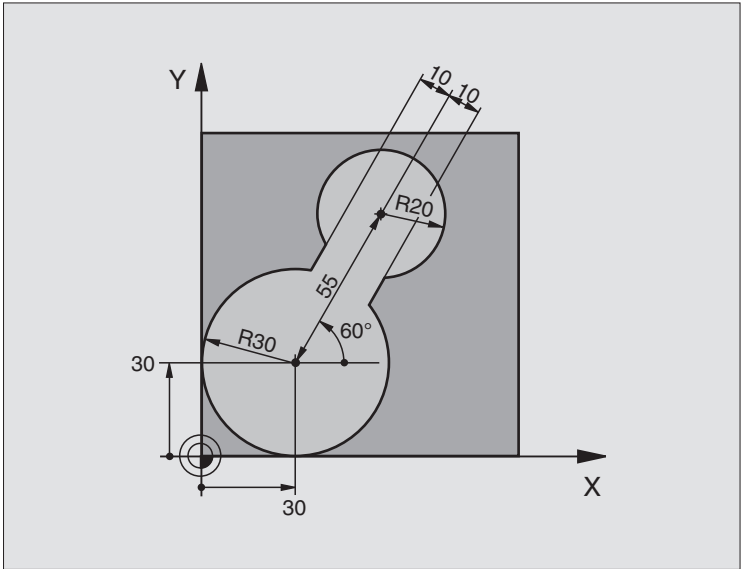


0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	定義工件外型
3 TOOL DEF 1 L+0 R+15	刀具定義：粗的粗銑刀
4 TOOL DEF 2 L+0 R+7.5	刀具定義：細的粗銑刀
5 TOOL CALL 1 Z S2500	刀具呼叫：粗的粗銑刀
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
7 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定義輪廓子程式
8 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
9 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定義一般的加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q2=1 ; 刀具路徑重疊	
Q3=+0 ; 側面預留量	
Q4=+0 ; 底面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q7=+100 ; 淨空高度	
Q8=0.1 ; 粗銑半徑	
Q9=-1 ; 旋轉方向	



10 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	循環定義：粗的粗銑
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=0 ; 粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q208=30000 ; 縮回進給速率	
11 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗的粗銑
12 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀
13 TOOL CALL 2 Z S3000	刀具呼叫：細的粗銑刀
14 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	定義細的粗銑循環程式
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=1 ; 粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q208=30000 ; 縮回進給速率	
15 CYCL CALL M3	循環呼叫：細的粗銑
16 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
17 LBL 1	輪廓子程式
18 L X+0 Y+30 RR	助請參閱 範例：FK 程式編輯 2, page 267
19 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
20 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
21 FSELECT 3	
22 FPOL X+30 Y+30	
23 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
24 FSELECT 2	
25 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
26 FSELECT 3	
27 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
28 FSELECT 2	
29 LBL 0	
30 END PGM C20 MM	

範例：重疊輪廓的引導鑽孔、粗銑與細銑

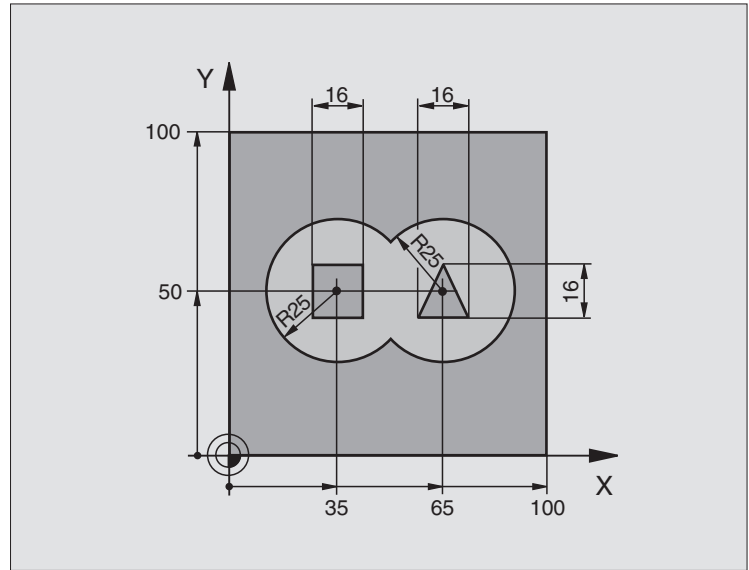


0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6	定義刀具：鑽頭
4 TOOL DEF 2 L+0 R+6	定義粗銑 / 精銑的刀具
5 TOOL CALL 1 Z S2500	呼叫刀具：鑽頭
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
7 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定義輪廓子程式
8 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1/2/3/4	
9 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定義一般的加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q2=1 ; 刀具路徑重疊	
Q3=+0.5 ; 側面預留量	
Q4=+0.5 ; 底面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q7=+100 ; 淨空高度	
Q8=0.1 ; 粗銑半徑	
Q9=-1 ; 旋轉方向	

10 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING	循環定義：引導鑽孔
Q10=5 ；進刀深度	
Q11=250 ；進刀進給速率	
Q13=2 ；粗銑刀具	
11 CYCL CALL M3	循環呼叫：引導鑽孔
12 L T+250 R0 FMAX M6	換刀
13 TOOL CALL 2 Z S3000	呼叫粗銑 / 精銑的刀具
14 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	循環定義：粗銑
Q10=5 ；進刀深度	
Q11=100 ；進刀進給速率	
Q12=350 ；粗銑進給速率	
Q18=0 ；粗銑刀具	
Q19=150 ；往復進給速率	
Q208=30000 ；縮回進給速率	
15 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗銑
16 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	循環定義：底面精銑
Q11=100 ；進刀進給速率	
Q12=200 ；粗銑進給速率	
Q208=30000 ；縮回進給速率	
17 CYCL CALL	循環呼叫：底面精銑
18 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING	循環定義：側面精銑
Q9=+1 ；旋轉方向	
Q10=5 ；進刀深度	
Q11=100 ；進刀進給速率	
Q12=400 ；粗銑進給速率	
Q14=+0 ；側面預留量	
19 CYCL CALL	循環呼叫：側面精銑
20 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式

21 LBL 1	輪廓子程式 1：左邊口袋形
22 CC X+35 Y+50	
23 L X+10 Y+50 RR	
24 C X+10 DR-	
25 LBL 0	
26 LBL 2	輪廓子程式 2：右邊口袋形
27 CC X+65 Y+50	
28 L X+90 Y+50 RR	
29 C X+90 DR-	
30 LBL 0	
31 LBL 3	輪廓子程式 3：左邊方形島嶼狀
32 L X+27 Y+50 RL	
33 L Y+58	
34 L X+43	
35 L Y+42	
36 L X+27	
37 LBL 0	
38 LBL 4	輪廓子程式 4：右邊三角形島嶼狀
39 L X+65 Y+42 RL	
40 L X+57	
41 L X+65 Y+58	
42 L X+73 Y+42	
43 LBL 0	
44 END PGM C21 MM	



範例：輪廓鍊

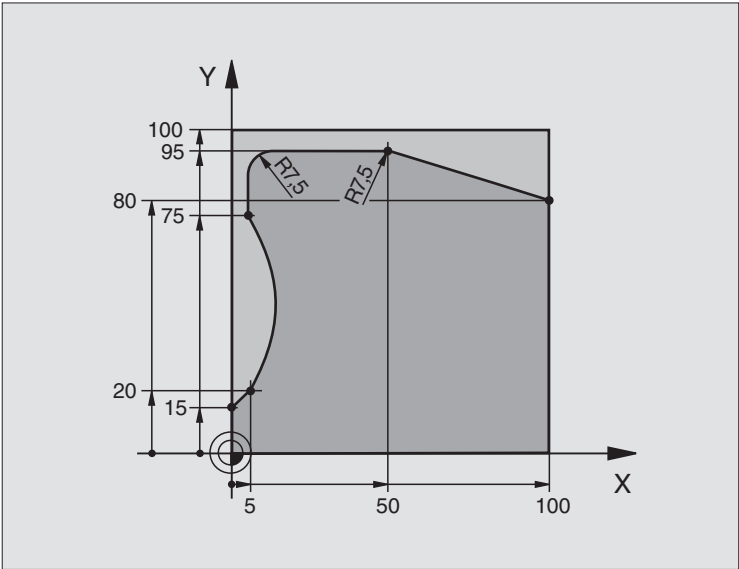

0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S2000	刀具呼叫
5 L Z+250 RO FMAX	縮回刀具
6 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定義輪廓子程式
7 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
8 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	定義加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q3=+0 ; 側面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q7=+250 ; 淨空高度	
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=200 ; 銑削進給速率	
Q15=+1 ; 順銑與逆銑	
9 CYCL CALL M3	呼叫循環
10 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式




11 LBL 1	輪廓子程式
12 L X+0 Y+15 RL	
13 L X+5 Y+20	
14 CT X+5 Y+75	
15 L Y+95	
16 RND R7.5	
17 L X+50	
18 RND R7.5	
19 L X+100 Y+80	
20 LBL 0	
21 END PGM C25 MM	



範例：圓筒表面，使用循環 27

備註：

- 圓筒位於旋轉工作台中央
- 工作原點位於旋轉工作台中央

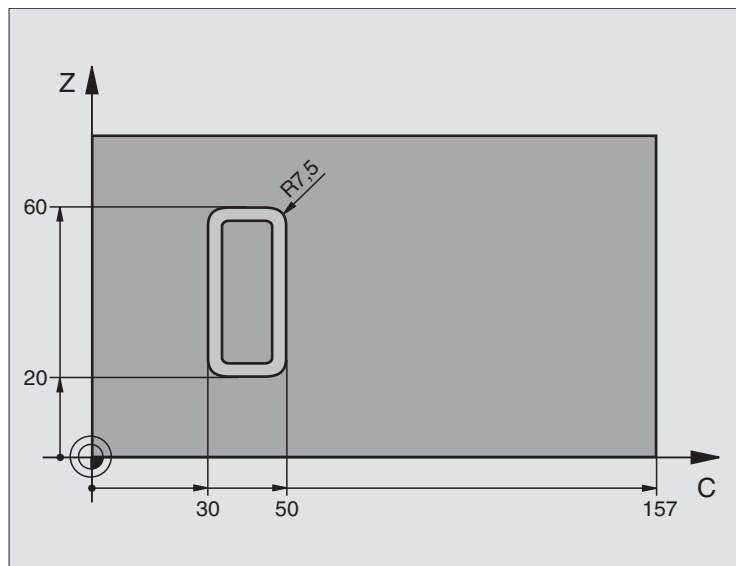


0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL DEF 1 L+0 R+3.5	定義刀具
2 TOOL CALL 1 Y S2000	呼叫刀具，刀具軸是 Y
3 L X+250 R0 FMAX	縮回刀具
4 L X+0 R0 FMAX	定位刀具至旋轉工作台中央
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定義輪廓子程式
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	定義加工參數
Q1=-7	；銑削深度
Q3=+0	；側面預留量
Q6=2	；設定淨空
Q10=4	；進刀深度
Q11=100	；進刀進給速率
Q12=250	；銑削進給速率
Q16=25	；半徑
Q17=1	；尺寸型式
8 L C+0 R0 FMAX M3	預先定位旋轉工作台
9 CYCL CALL	呼叫循環
10 L Y+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式

11 LBL 1	輪廓子程式
12 L C+40 Z+20 RL	旋轉軸的資料以 mm (Q17=1) 作為輸入單位
13 L C+50	
14 RND R7.5	
15 L Z+60	
16 RND R7.5	
17 L IC-20	
18 RND R7.5	
19 L Z+20	
20 RND R7.5	
21 L C+40	
22 LBL 0	
23 END PGM C27 MM	

範例：圓筒表面，使用循環 28

注意：

- 圓筒位於旋轉工作台中央
- 工作原點位於旋轉工作台中央
- 在輪廓子程式當中中間點路徑的描述

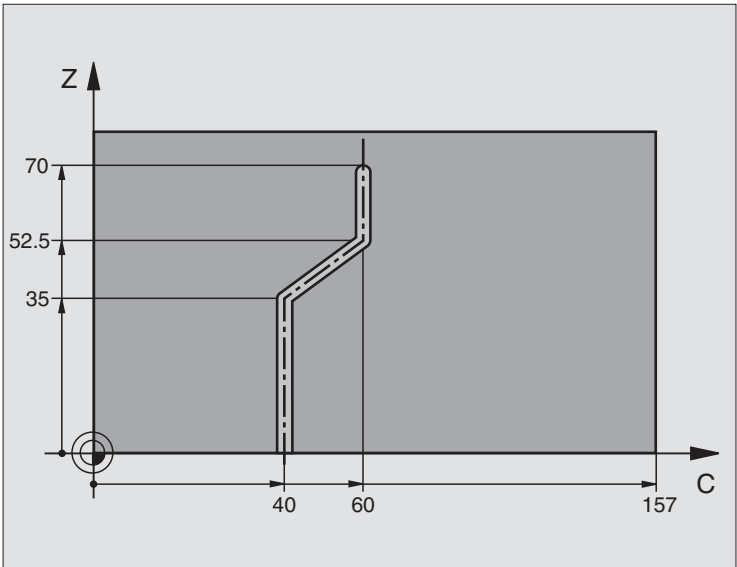

0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL DEF 1 L+0 R+3.5	定義刀具
2 TOOL CALL 1 Y S2000	呼叫刀具，刀具軸是 Y
3 L Y+250 RO FMAX	縮回刀具
4 L X+0 R0 FMAX	定位刀具至旋轉工作台中央
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定義輪廓子程式
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	定義加工參數
Q1=-7 ; 銑削深度	
Q3=+0 ; 側面預留量	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q10=-4 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=250 ; 銑削進給速率	
Q16=25 ; 半徑	
Q17=1 ; 尺寸型式	
Q20=10 ; 溝槽寬度	
Q21=0.02 ; 公差	重新加工啓動
8 L C+0 R0 FMAX M3	預先定位旋轉工作台



9 CYCL CALL	呼叫循環
10 L Y+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
11 LBL 1	輪廓子程式，中間點路徑的描述
12 L C+40 Z+0 RL	旋轉軸的資料以 mm (Q17=1) 作為輸入單位
13 L Z+35	
14 L C+60 Z+52.5	
15 L Z+70	
16 LBL 0	
17 END PGM C28 MM	



8.7 具有輪廓公式的 SL 循環

基本原理

SL 循環程式與輪廓公式能讓您結合子輪廓（口袋形或島嶼狀），來構成複雜的輪廓。您將個別的子輪廓（幾何資料）定義為個別的程式。您可以用這種方式，任意多次使用子輪廓。TNC 從選定的子輪廓來計算總輪廓，而透過輪廓公式來結合這些子輪廓。



設定 SL 循環程式（全部的輪廓描述程式）時的記憶體容量，限於 **128 個輪廓**。輪廓要素的數量取決於輪廓的類型（內部或外部輪廓），以及輪廓描述的數量。您可最多程式編輯 **16384 個輪廓要素**。

具有輪廓公式的 SL 循環程式預先提供結構化的程式配置，讓您將經常使用的輪廓儲存在個別的程序內。您可以使用輪廓公式，將子輪廓連接到完整的輪廓，並定義完整的輪廓適用於口袋形或島嶼狀。

助操 b 目前的形態中，輪廓公式的 SL 循環功能需要在 TNC 使用者介面內的數個區域輸入資料。這種功能是作為進一步開發的基礎。

子輪廓的特性

- TNC 預設輪廓是口袋形，請勿設定刀徑補正。您在輪廓公式內可以將口袋形轉換為島嶼狀，只要使其變成負值。
- TNC 忽略進給速率 F 與 M 功能。
- 允許座標轉換。如果是在循環程式內設定，則在後續的子程式內也有效，但是在子程式呼叫之後不需要重設。
- 雖然子程式能包含刀具軸的座標，但是這種座標會遭忽略。
- 工作平面是在子程式的第一個座標單節內加以定義。也可以使用第二相對軸 U、V、與 W。

Example: 程式結構：以 SL 循環程式及輪廓公式來加工

```
0 BEGIN PGM CONTOUR MM
...
跌 5 SEL CONTOUR MODEL
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING ...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTOUR MM
```

Example: 程式結構：以輪廓公式計算子輪廓

```
0 BEGIN PGM MODEL MM
跌 1 DECLARE CONTOUR QC1 = CIRCLE1
跌 2 DECLARE CONTOUR QC2
= CIRCLE31XY
跌 3 DECLARE CONTOUR QC3 = TRIANGLE
跌 4 DECLARE CONTOUR QC4 = SQUARE
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
6 END PGM MODEL MM

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM
1 CC X+65 Y+50
2 LP PR+Q6 PA+Q5
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CIRCLE1 MM

0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM
...
...
```

固定循環的特性

- 循環開始前，TNC 自動將刀具定位到設定淨空處。
- 因為銑刀是繞著而非跨越輪廓來銑削，所以每一層進給深度的銑削不被中斷。
- 銼球 { 式中可以設定內側轉角的半徑，刀具會持續移動，避免內側轉角表面損傷 (適用於粗切削和側邊精銑時最外邊的路徑) 。
- 側邊精銑時，刀具以圓弧切線接近輪廓。
- 底面細切削時，刀具再一次以圓弧切線切入工件 (例如當刀具軸是 Z 軸時，圓弧會落在 Z/X 平面) 。
- 整個輪廓會以順銑或逆銑徹底加工。



您可用 MP7420，決定在循環 21 至 24 結束時，將刀具定位到何處。

加工資料 (例如銑削深度、精銑預留量、設定淨空) 是作為輪廓資料來輸入循環 20。

選擇具有輪廓定義的程式

您可以使用 **SEL CONTOUR** 功能，來選擇具有輪廓定義的程式，而 TNC 從這些定義中獲得輪廓的描述：

PGM
CALL

- ▶ 如果要選擇程式呼叫的功能，請按下 PGM CALL 鍵。

選擇
輪廓

- ▶ 按下 SELECT KONTUR 軟鍵。
- ▶ 輸入具有輪廓定義的程式完整名稱，並以 END 鍵來確認輸入正確。



在 SL 循環之前設定 SEL CONTOUR 單節。如果您使用 SEL CONTOUR，就不再需要循環程式 14 輪廓幾何。

定義輪廓描述

您可以使用 **DECLARE CONTOUR** 功能，在程式內輸入程式路徑，而 TNC 從這些程式中獲得輪廓的描述。此外，您可選擇此輪廓描述的一獨立深度 (FCL 2 功能)：



- ▶ 按下 **DECLARE** 軟鍵。
- ▶ 按下 **CONTOUR** 軟鍵。
- ▶ 輸入輪廓指定號碼 **QC**，並以 **ENT** 鍵來確認輸入正確。
- ▶ 輸入具有輪廓定義的程式完整名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確。
- ▶ 對於所選擇的輪廓定義一獨立深度。



藉著特定的輪廓指定 **QC**，您可以包括輪廓公式內的不同輪廓。

您以 **DECLARE STRING** 功能來定義文字。目前尚未評估這項功能。

如果您對於輪廓程式編輯獨立的深度，則您必須指定一深度到所有的子輪廓 (如果需要的話指定深度為 0)。

輸入輪廓公式

您可以使用軟鍵來連結數學公式內的不同輪廓。

- ▶ 選取 Q 參數功能：按下 Q 鍵 (位於數字鍵盤右方)。Q 參數功能顯示在軟鍵列中。
- ▶ 如果要選擇用來輸入輪廓公式的功能，請按下 CONTOUR FORMULA 軟鍵。接著 TNC 會顯示下列軟鍵：

邏輯命令	軟鍵
交叉 e.g. $QC10 = QC1 \& QC5$	
結合 e.g. $QC25 = QC7 QC18$	
結合無交叉 e.g. $QC12 = QC5 \wedge QC25$	
結合下式的餘數 e.g. $QC25 = QC1 \setminus QC2$	
輪廓區的餘數 e.g. $Q12 = \#Q11$	
開括弧 e.g. $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
閉括弧 e.g. $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
定義單一輪廓 e.g. $QC12 = QC1$	



重疊輪廓

TNC 預設程式設定的輪廓是口袋形，您可以使用輪廓公式功能，將口袋形輪廓轉換為島嶼狀輪廓。

口袋形與島嶼狀可以重疊來形成新輪廓。如此可以用另一個口袋來擴大口袋的範圍，或以島嶼來縮小口袋的範圍。

子程式：**重疊口袋**



以下的程式範例是輪廓描述程式，這個程式是在輪廓定義程式當中加以定義。輪廓定義程式是透過主程式內的 **SEL CONTOUR** 功能來呼叫。

口袋 A 與 B 重疊。

TNC 會計算接點 S1 與 S2 (接點不需要設定)。

口袋形是以全圓來設定的。

輪廓描述程式 1：口袋 A

```

0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM

```

輪廓描述程式 2：口袋 B

```

0 BEGIN PGM POCKET_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_B MM

```

包括的範圍

表面 A 與 B 必須加工，包括互相重疊的範圍：


- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中設定，沒有半徑補正。
- 跣在輪廓公式內，表面 A 與 B 是以 "結合" 功能來處理。

輪廓定義程式：

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = POCKET_A.H
53 DECLARE CONTOUR QC2 = POCKET_B.H
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...

```

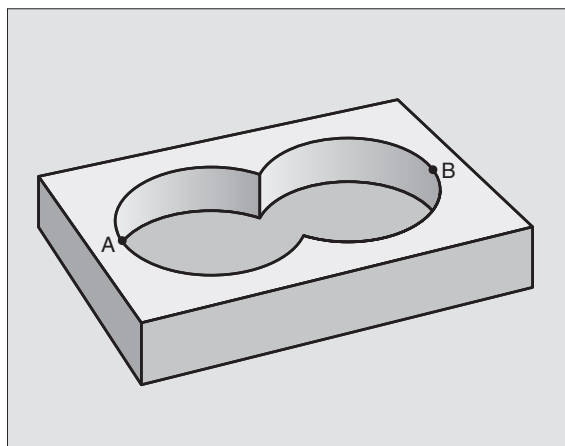


不包括的範圍

表面 A 要加工，但是不包括由 B 重疊的部分：

- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中設定，沒有半徑補正。
- 昫在輪廓公式中，表面 B 使用 I 結合補償功能 I 功能來從表面 A 中減除。

輪廓定義程式：

```
50 ...
51 ...
跌 52 DECLARE CONTOUR QC1 = POCKET_A.H
跌 53 DECLARE CONTOUR QC2 = POCKET_B.H
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...
```

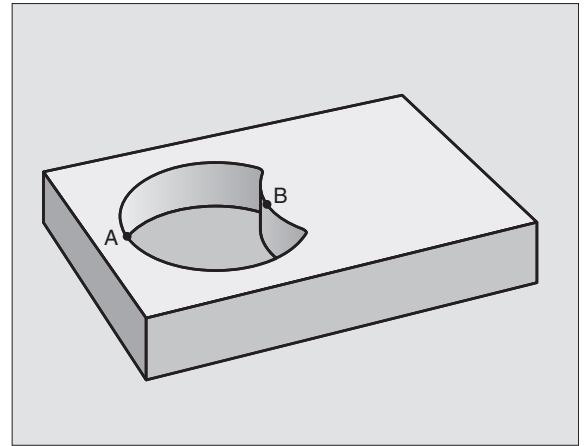


交叉的範圍

只需要加工 A 與 B 相重疊的部分。(只由 A 或 B 覆蓋的部分不需要加工。)

- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中設定，沒有半徑補正。
- 在輪廓公式內，表面 A 與 B 是以 " 交會 " 功能來處理。

輪廓定義程式：

```
50 ...
51 ...
跌 52 DECLARE CONTOUR QC1 = POCKET_A.H
跌 53 DECLARE CONTOUR QC2 = POCKET_B.H
54 QC10 = QC1 & QC2
55 ...
56 ...
```

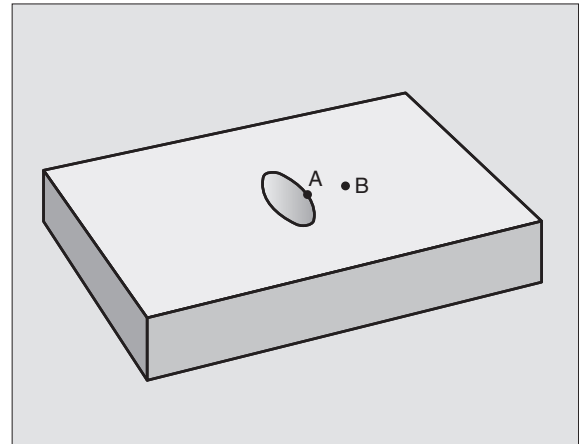


以 SL 循環程式來為輪廓加工



昫完整的輪廓是以 SL 循環 20 – 24 來加工昫 (請參閱 SL 循環 on page 419).

範例：以輪廓公式將輪廓粗銑與精銑

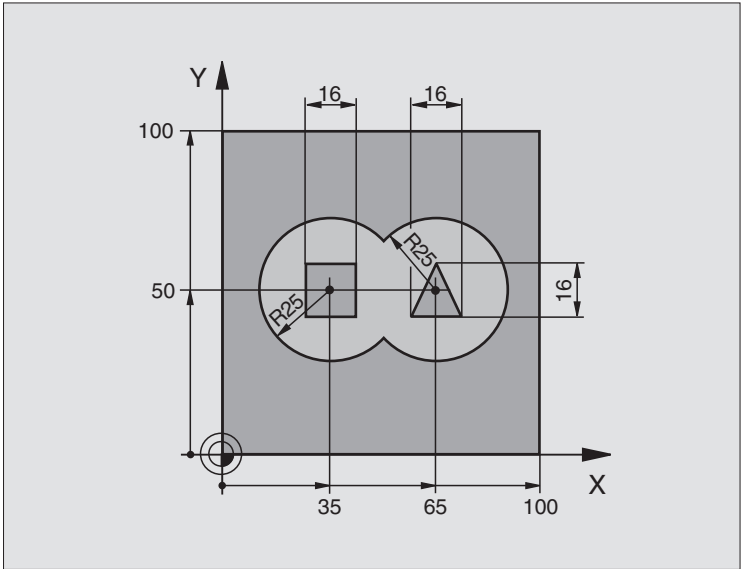

0 BEGIN PGM CONTOUR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	粗銑刀具的定義
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	精銑刀具的定義
5 TOOL CALL 1 Z S2500	粗銑刀具的呼叫
6 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
跌 7 SEL CONTOUR MODEL	指定輪廓定義程式
8 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定義一般的加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q2=1 ; 刀具路徑重疊	
Q3=+0.5 ; 側面預留量	
Q4=+0.5 ; 底面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q7=+100 ; 淨空高度	
Q8=0.1 ; 粗銑半徑	
Q9=-1 ; 旋轉方向	



9 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	循環定義：粗銑
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=0 ; 粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
10 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗銑
11 TOOL CALL 2 Z S5000	精銑刀具的呼叫
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	循環定義：底面精銑
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=200 ; 粗銑進給速率	
13 CYCL CALL M3	循環呼叫：底面精銑
14 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING	循環定義：側面精銑
Q9=+1 ; 旋轉方向	
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=400 ; 粗銑進給速率	
Q14=+0 ; 側面預留量	
15 CYCL CALL M3	循環呼叫：側面精銑
16 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
17 END PGM CONTOUR MM	

利用輪廓公式的輪廓定義程式：

0 BEGIN PGM MODEL MM	輪廓定義程式：
跌 1 DECLARE CONTOUR QC1 = CIRCLE1	跌程式 "CIRCLE1" 輪廓指定的定義
2 FN 0: Q1 =+35	跌為 PGM "CIRCLE31XY" 內使用的參數來指定數值
3 FN 0: Q2 =+50	
4 FN 0: Q3 =+25	
跌 5 DECLARE CONTOUR QC2 = CIRCLE31XY	跌程式 "CIRCLE31XY" 輪廓指定的定義
跌 6 DECLARE CONTOUR QC3 = TRIANGLE	跌程式 "TRIANGLE" 輪廓指定的定義
跌 7 DECLARE CONTOUR QC4 = SQUARE	跌程式 "SQUARE" 輪廓指定的定義
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	輪廓公式
9 END PGM MODEL MM	

輪廓描述程式：

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM	輪廓描述程式：右邊的圓
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE1 MM	
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM	輪廓描述程式：左邊的圓
1 CC Z+0 X+Q108	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE1 MM	
0 BEGIN PGM NEW MM	輪廓描述程式：右邊的三角形
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM NEW MM	
0 BEGIN PGM NEW MM	輪廓描述程式：左邊的正方形
1 L X+10 Y+50 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM NEW MM	



8.8 多路徑銑削循環

概述

TNC 使用以下的特性來偏移加工表面的四個循環：

- 由 CAD/CAM 系統所建立
- 平面的矩形表面
- 平面的斜角表面
- 以任何方式傾斜的表面
- 扭轉的表面

循環程式	軟鍵	頁面
60 RUN 3-D DATA 在數次縱向進給當中進行 3-D 資料的多路徑銑削		頁面 463
230 多路徑銑削 平面的矩形表面		頁面 464
231 直線行的表面 傾斜或扭轉的表面		頁面 466
232 表面銑削 對於水平長方形表面，利用所代表的過大及多重縱向進給		頁面 469



3-D 資料 (循環 30)

- 1 TNC 以快速移動速率 **FMAX**，將刀具從目前位置沿刀具軸定位到高於循環中程式最高點的設定淨空。
- 2 刀具在工作平面以 **FMAX** 移動到您在循環內設定的 **MIN** 點。
- 3 刀具從這個點以縱向進刀速率前進到輪廓的第一點。
- 4 接著 TNC 以銑削速率銑削過儲存在數位化資料檔的所有點。必要時 如果特別的區域不需要加工，TNC 會在數次加工操作之間退刀至設定淨空。
- 5 接著循環結束時，刀具會以 **FMAX** 退回設定淨空處。





編輯程式之前請注意下列事項：

您可使用循環 30 來以數個進給路徑執行外部寫成的會話程式。

30
銑削 3-D
資料

- ▶ **PGM 名稱 3-D 資料：**輸入儲存有資料的檔案名稱。如果檔案不是儲存在目前目錄內，請輸入完整的路徑。
- ▶ **範圍最低點：**銑削範圍內的最低座標 (X、Y、與 Z 座標)。
- ▶ **範圍最高點：**銑削範圍內的最高座標 (X、Y、與 Z 座標)。
- ▶ **設定淨空 1 (增量值)：**刀具尖端與工件表面之間的距離，讓刀具快速移動。
- ▶ **進刀深度 2 (增量值)：**每次切削的縱向進刀深度。
- ▶ **進刀進給速率 3：**刀具在縱向切入時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 4：**刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **M 功能：**選擇性的輸入 M 功能，例如 M13。

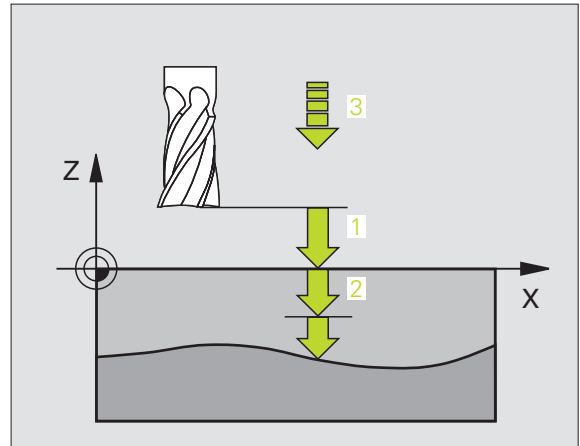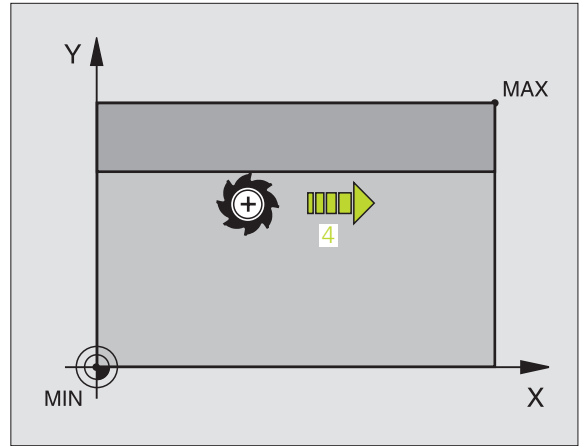

Example: NC 單節

```

64 CYCL DEF 30.0 RUN 3-D DATA
65 CYCL DEF 30.1 PGM DIGIT.: BSP.H
66 CYCL DEF 30.2 X+0 Y+0 Z-20
67 BLK FORM 30.3 X+100 Y+100 Z+0
68 CYCL DEF 30.4 #2
69 CYCL DEF 30.5 PECKG +5 F100
70 CYCL DEF 30.6 F350 M8

```


多路徑銑削 (循環 230)


- 1 TNC 以快速移動速率 F_{MAX} ，將刀具從工作平面的目前位置移動到開始點 **1**；TNC 也將刀具向上及向左移動刀徑距離。
- 2 接著刀具的刀具軸，以 F_{MAX} 移動到設定淨空處。然後以縱向進給速率接近程式定義的刀具軸之開始位置。
- 3 接著刀具以銑削進給速率前進到停止點 **2**。TNC 從設定的開始點、長度與刀徑，來計算停止點。
- 4 TNC 以跨距的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移量是由程式定義的寬度及銑削次數計算得到的。
- 5 接著刀具沿第一軸的負方向退刀。
- 6 多路徑銑削會重複執行，一直到程式定義的表面銑削完成為止。
- 7 接著循環結束時，刀具會以 F_{MAX} 退回設定淨空處。



編輯程式之前請注意下列事項：



TNC 從目前位置，將刀具定位在開始點，首先是移動工作平面軸，接著是刀具軸到定點。

刀具的預先定位要使刀具和夾治具不會發生碰撞。

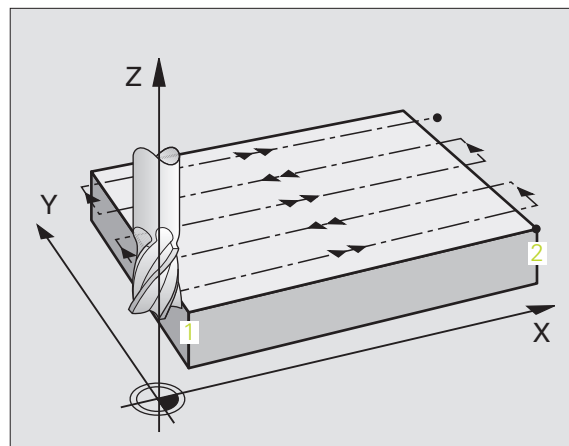



- ▶ **第一軸上開始點 Q225 (絕對值)**: 在工作平面的主要軸上，多路徑銑削表面的最小點座標。
- ▶ **第二軸上開始點 Q226 (絕對值)**: 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的最小點座標。
- ▶ **第三軸上開始點 Q227 (絕對值)**: 在刀具軸向上執行多路徑銑削的高度。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值)**: 在工作平面的主要軸上，多路徑銑削平面的長度，以第一軸上的開始點為參考點。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值)**: 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削平面的長度，以第二軸上的開始點為參考點。
- ▶ **切削次數 Q240**: 在整個寬度上的銑削路徑的次數。
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具從設定淨空處到銑削深度的移動速率，單位是 mm/min。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **跨距進給速率 Q209**: 刀具移動到下一個銑削路徑時的移動速率，單位是 mm/min。如果刀具跨越到下一個銑削路徑時仍在切削工作，輸入的 Q209 要小於 Q207。如果刀具跨越到下一個銑削路徑時是在離開工件，輸入的 Q209 可以大於 Q207。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值)**: 刀具尖端和銑削深度之間的距離，作為循環開始與結束時的定位之用。

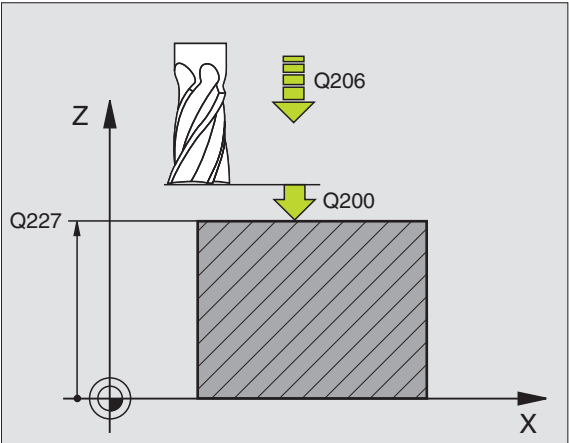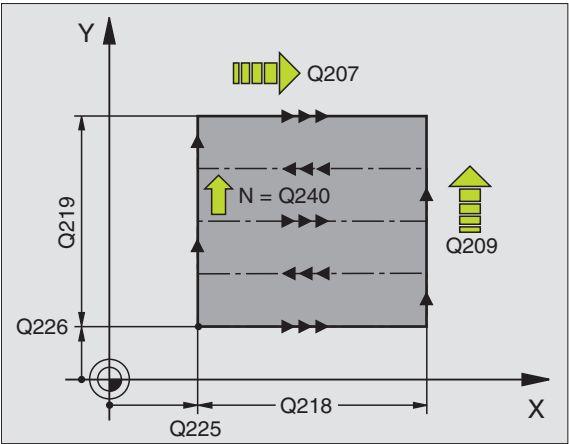

Example: NC 單節

71 CYCL DEF 230 MULTIPASS MILLING	
Q225=+10	; 第一軸上開始點
Q226=+12	; 第二軸上開始點
Q227=+2.5	; 第三軸上開始點
Q218=150	; 第一側面長度
Q219=75	; 第二側面長度
Q240=25	; 切削次數
Q206=150	; 進刀進給速率
Q207=500	; 銑削進給速率
Q209=200	; 跨距進給速率
Q200=2	; 設定淨空



直線行表面 (循環 231)

- 1 TNC 從目前位置，以三維直線補間將刀具移動到開始點-1。
- 2 接著刀具以銑削速率前進到停止點 2。
- 3 TNC 從這個點，以快速移動速率 FMAX 在刀具軸正向移動刀具直徑的距離，然後回到開始點 1。
- 4 TNC 在開始點 1，將刀具移回最後的 Z 值。
- 5 TNC 在三個軸向上將刀具從點 1 朝向點 4 移動到下一個直線。
- 6 刀具從這個點移動到這個路徑的停止點，TNC 利用點 2 和朝向點 3 方向上的偏移量來計算停止點。3.
- 7 多路徑銑削會重複執行，一直到程式定義的表面銑削完成為止。
- 8 接著循環程式結束時，刀具會定位到在刀具軸向上比程式定義的最高點還高一個直徑的位置。

切削動作

因為 TNC 總是由點 1 到點 2 作每一段個別的切削，而且處理的順序是由點 1 / 2 到點 3 / 4，您可以將點 1 設定在要加工表面的任何角落。

如果您使用端銑刀來加工，可以用下列方式獲得最好的精銑表面。

- 輕微的傾斜面用向下斜銑 (點 1 的軸向座標大於點 2 的軸像座標)。
- 陡峭的傾斜面用向下斜銑 (點 1 的軸向座標小於點 2 的軸像座標)。
- 銑削扭轉面時，必須使主要切削方向 (從點 1 到點 2) 平行於較陡峭的傾斜面。

如果您使用圓球銑刀來加工，可以用下列方式獲得最好的精銑表面：

- 銑削扭轉面時，必須使主要切削方向 (從點 1 到點 2) 垂直最陡峭的傾斜面。






編輯程式之前請注意下列事項：



TNC 從目前位置，以三維直線補間將刀具移動到開始點 1。刀具的定位要使刀具和夾治具不會發生碰撞。

TNC 以刀徑補正 R0，將刀具移動到程式設定的位置。

必要時請使用有中心刀刀的端銑刀 (ISO 1641)。

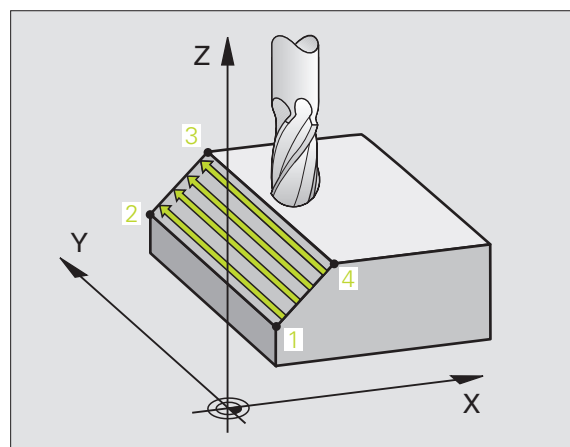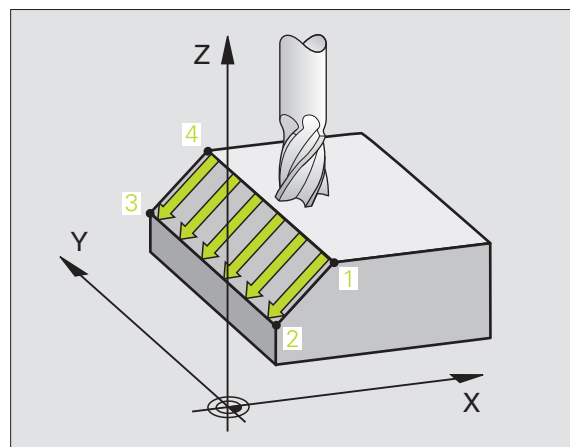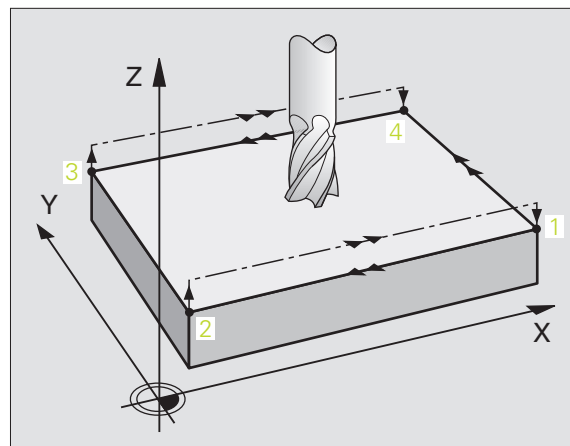

- ▶ **第一軸上開始點 Q225 (絕對值)**: 在工作平面的主要軸上，多路徑銑削平面的開始點座標。
- ▶ **第二軸上開始點 Q226 (絕對值)**: 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削平面的開始點座標。
- ▶ **第三軸上開始點 Q227 (絕對值)**: 在刀具軸的多路徑銑削平面的開始點座標。
- ▶ **第一軸上第二點 Q228 (絕對值)**: 在工作平面的主要軸上，多路徑銑削平面的停止點座標。
- ▶ **第二軸上第二點 Q229 (絕對值)**: 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削平面的停止點座標。
- ▶ **第三軸上第二點 Q230 (絕對值)**: 在刀具軸的多路徑銑削平面的停止點座標。
- ▶ **第一軸上第三點 Q231 (絕對值)**: 工作平面的參考軸上點 **3** 的座標。
- ▶ **第二軸上第三點 Q232 (絕對值)**: 工作平面的次要軸上點 **3** 的座標。
- ▶ **第三軸上第三點 Q233 (絕對值)**: 刀具軸上點 **3** 的座標。

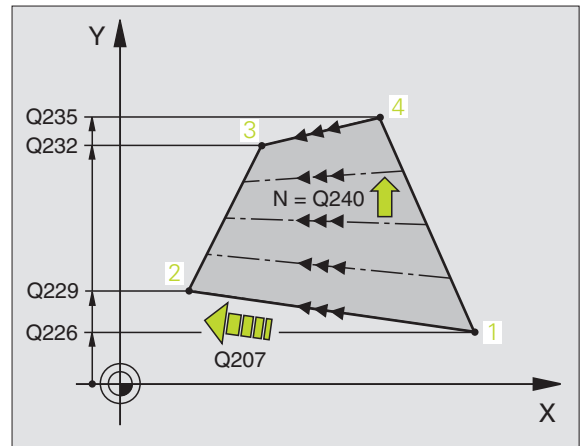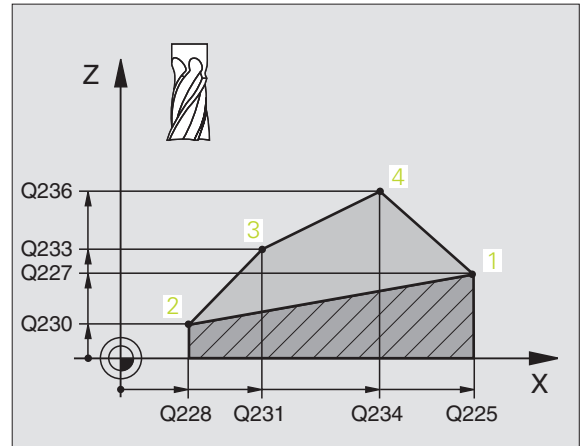

- ▶ **第一軸上第四點 Q234 (絕對值) :**工作平面的參考軸上點 **4** 的座標。
- ▶ **第二軸上第四點 Q235 (絕對值) :**工作平面的次要軸上點 **4** 的座標。
- ▶ **第三軸上第四點 Q236 (絕對值) :** 刀具軸上點 **4** 的座標。
- ▶ **切削次數 Q240:** 點 **1** 和點 **4**;點 **2** 和點 **3** 之間切削路徑的數量。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。TNC 以程式設定的進給速率的一半來執行第一步驟。

Example: NC 單節

72 CYCL DEF 231 RULED SURFACE	
Q225=+0	; 第一軸上開始點
Q226=+5	; 第二軸上開始點
Q227=-2	; 第三軸上開始點
Q228=+100	; 第一軸上第二點
Q229=+15	; 第二軸上第二點
Q230=+5	; 第三軸上第二點
Q231=+15	; 第一軸上第三點
Q232=+125	; 第二軸上第三點
Q233=+25	; 第三軸上第三點
Q234=+15	; 第一軸上第四點
Q235=+125	; 第二軸上第四點
Q236=+25	; 第三軸上第四點
Q240=40	; 切削次數
Q207=500	; 銑削進給速率



表面銑削 (循環 232)


循環 232 係用於在當考慮到精銑預留量時，在數次縱向進給當中面銑一水平表面。可使用三種加工策略：

- 策略 Q389=0: 迂迴加工，在正在加工的表面之外跨距
- 策略 Q389=1: 迂迴加工，在正在加工的表面之內跨距
- 策略 Q389=2: 逐線加工，以定位進給速率退回及跨距

- 1 從目前的位置，TNC 使用定位邏輯 1。以快速行進 (FMAX) 定位刀具到開始位置。如果在主軸軸向上的目前位置大於第二設定淨空，控制器會先定位刀具在工作平面上，然後在主軸軸向上。否則其先移動到第二設定淨空，然後在工作平面上。在工作平面中的開始點與工件偏移刀徑的距離，以及與側邊距離安全淨空。
- 2 然後刀具以定位進給速率在主軸軸向上移動由控制器所計算的第一縱向進刀深度。


策略 Q389=0

- 3 接著刀具以銑削速率前進到停止點 2。終點位在表面的外側。控制器由所程式編輯的開始點、程式編輯的長度及程式編輯的安全淨空到側邊及刀具半徑來計算終點。
- 4 TNC 以跨行的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算。
- 5 然後刀具在開始點的方向上移回 1。
- 6 程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，即縱向進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重複到所有的縱向進給皆完成。在最後一次縱向進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環程式結束時，刀具會以 FMAX 退回第二設定淨空處。

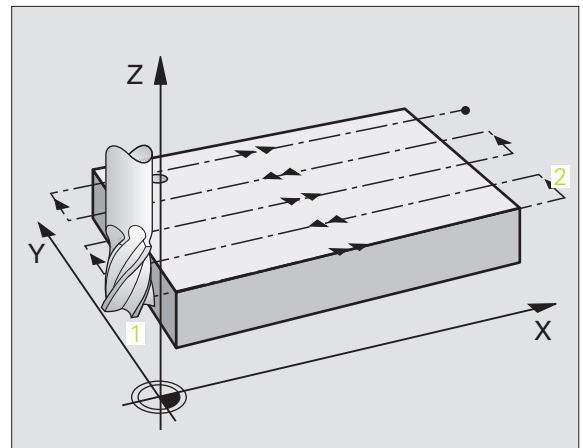

策略 Q389=1

- 3 接著刀具以銑削速率前進到停止點 2。終點位在表面之內。TNC 從設定的開始點、長度、與刀徑，來計算停止點。
- 4 TNC 以跨行的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算。
- 5 然後刀具在開始點的方向上移回 1。在下一條線的移動係發生在工件邊界之內。
- 6 程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，即縱向進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重複到所有的縱向進給皆完成。在最後一次縱向進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環程式結束時，刀具會以 FMAX 退回第二設定淨空處。

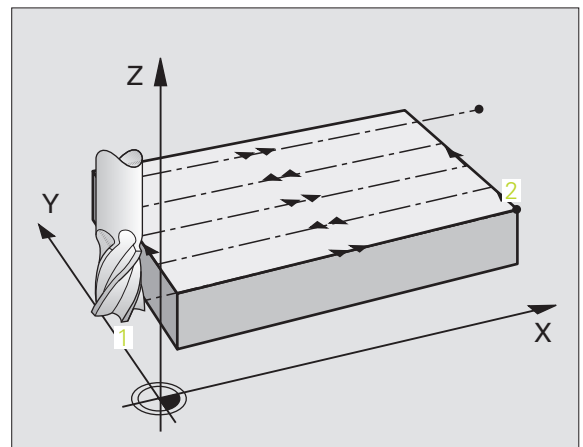


策略 Q389=2

- 3 接著刀具以銑削速率前進到停止點 **2**。終點位在表面的外側。控制器由所程式編輯的開始點、程式編輯的長度及程式編輯的安全淨空到側邊及刀具半徑來計算終點。
- 4 TNC 定位在主軸軸向上的刀具到超過目前縱向進給深度的設定淨空，然後以預先定位進給速率直接移動回到下一條線上的開始點。TNC 是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算偏移值。
- 5 然後刀具返回到目前的垂直進刀深度，並在此方向上移動到下一個端點 **2**。
- 6 程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，即縱向進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重覆到所有的縱向進給皆完成。在最後一次縱向進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環程式結束時，刀具會以 **FMAX** 退回第二設定淨空處。





編輯程式之前請注意下列事項：



在 **Q204** 中輸入第二設定淨空，所以在刀具與夾鉗裝置之間不會發生碰撞。

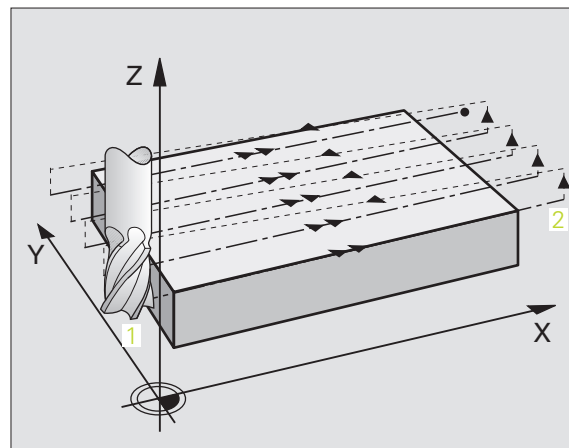

- ▶ **加工策略 (0/1/2) Q389:** 指定 TNC 要如何加工表面：
 - 0:** 迂迴加工，在要加工的表面之外以定位進給速率跨距
 - 1:** 迂迴加工，在要加工的表面之內以進給速率跨距做銑削
 - 2:** 逐線加工，以定位進給速率退回及跨距
- ▶ **第一軸上開始點 Q225 (絕對值):** 在工作平面的主要軸上，多路徑銑削平面的開始點座標。
- ▶ **第二軸上開始點 Q226 (絕對值):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削平面的開始點座標。
- ▶ **第三軸上開始點 Q227 (絕對值):** 使用工件表面的座標計算縱向進給。
- ▶ **第三軸上終止點 Q386 (絕對值):** 表面所要面銑的主軸軸向上的座標。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值):** 在工作平面的參考軸上，要做加工的表面長度。使用代數符號來指定第一銑削路徑的方向，其係參照到**第一軸向之開始點**。
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值):** 在工作平面的次要軸上，要做加工的表面長度。使用代數符號來指定第一跨距的方向，其係參照到**第二軸向之開始點**。

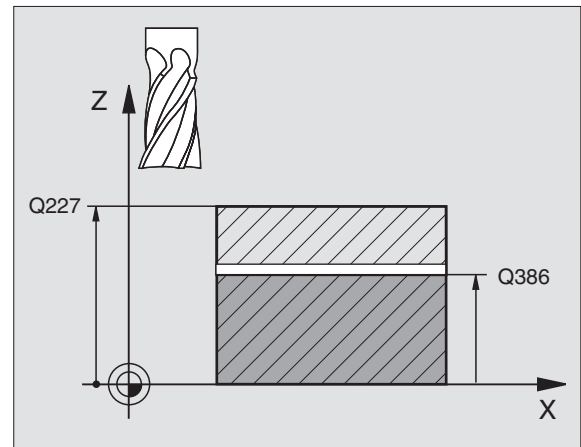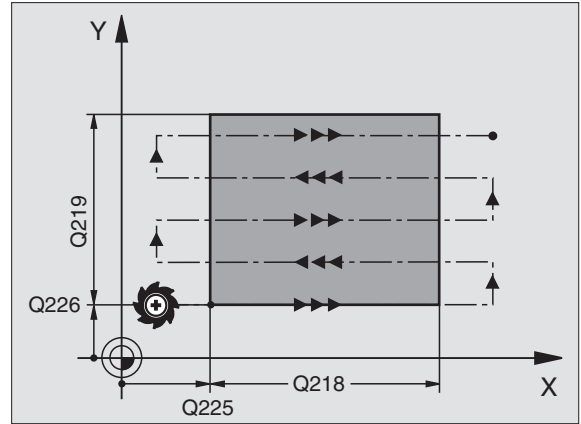

- ▶ **最小進刀深度 Q202 (增量值):** 最大 值為每次刀具前進的最大距離。TNC 由刀具軸向的終點與開始點之間的差異計算出實際的縱向進刀深度 (考慮到精銑預留量)，所以每次皆使用均勻的縱向進刀深度。
- ▶ **底面預留量 Q369 (增量值):** 最後縱向進給使用的距離。
- ▶ **最大路徑重疊係數 Q370: 最大 跨距係數 k 。**TNC 由第二側面長度 (Q219) 及刀具半徑計算實際的跨距，所以使用固定的跨距進行加工。如果您在工具表中已經輸入一半徑 R2(例如使用一面銑刀的刀齒半徑)，TNC 即會依此減少跨距。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。
- ▶ **精銑進給速率 Q385:** 刀具在銑削最後的縱向進給時的行進速度，單位是 mm/min。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當刀具接近開始位置，並當移動到下一個銑削路徑時的行進速率，單位是 mm/min。如果您正在行進式地移動刀具到材料 (Q389=1)，TNC 以進給速率移動刀具進行銑削 Q207。

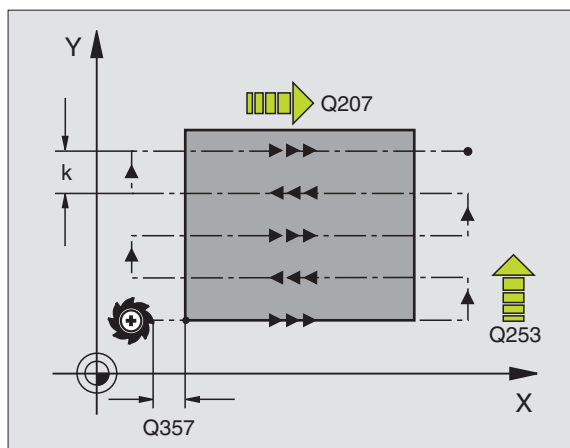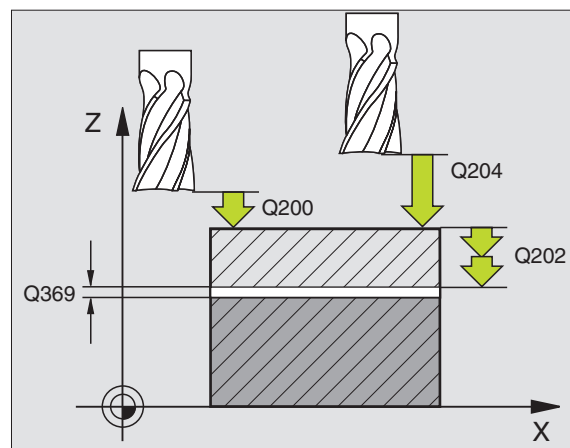


- ▶ **設定淨空 Q200 (增量值):** 刀尖與工具軸上開始位置之間的距離。如果您使用加工策略 **Q389=2** 進行銑削，TNC 以目前縱向進刀深度之上的設定淨空處移動刀具到下一個銑削路徑的開始點。
- ▶ **側面淨空 Q357 (增量值):** 當刀具接近到第一縱向進刀深度時，對於工件側邊的安全淨空，以及若使用加工策略 **Q389=0** 或 **Q389=2** 時發生跨距的距離。
- ▶ **第二次設定淨空 Q204 (增量值):** 在刀具軸向上，刀具和工件 (夾治具) 之間不會發生碰撞的座標。

Example: NC 單節

71 CYCL DEF 232 FACE MILLING	
Q389=2	; 策略
Q225=+10	; 第一軸上開始點
Q226=+12	; 第二軸上開始點
Q227=+2.5	; 第三軸上開始點
Q386=-3	; 第三軸的終點
Q218=150	; 第一側面長度
Q219=75	; 第二側面長度
Q202=2	; 最大縱向進刀深度
Q369=0.5	; 底面預留量
Q370=1	; 刀具路徑重疊
Q207=500	; 銑削進給速率
Q385=800	; 精銑進給速率
Q253=2000	; 預先定位進給速率
Q200=2	; 設定淨空
Q357=2	; 側面淨空
Q204=2	; 第二次設定淨空



範例：多路徑銑削

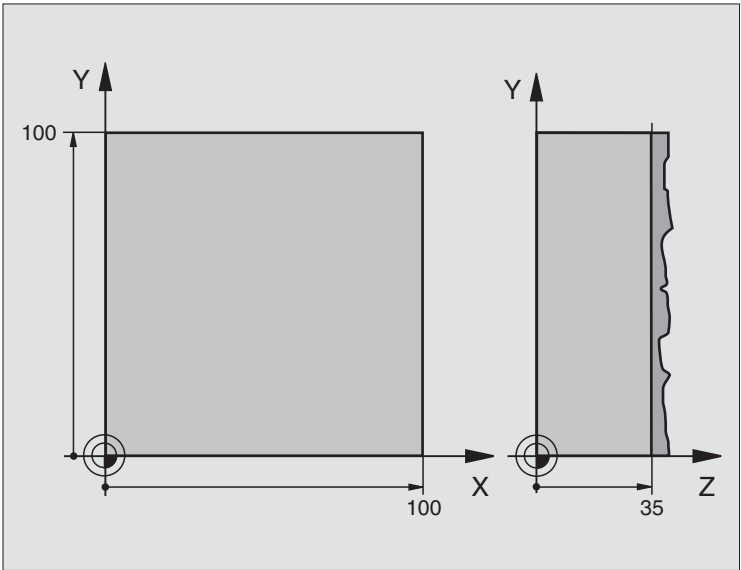

0 BEGIN PGM C230 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+5	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S3500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 CYCL DEF 230 MULTIPASS MILLING	循環定義：多路徑銑削
Q225=+0 ; 第一軸上開始點	
Q226=+0 ; 第二軸上開始點	
Q227=+35 ; 第三軸上開始點	
Q218=100 ; 第一側面長度	
Q219=100 ; 第二側面長度	
Q240=25 ; 切削次數	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q207=400 ; 銑削進給速率	
Q209=150 ; 跨距進給速率	
Q200=2 ; 設定淨空	



7 L X+-25 Y+0 R0 FMAX M3	預先定位到開始點
8 CYCL CALL	呼叫循環
9 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
10 END PGM C230 MM	



8.9 座標轉換循環

概述

一旦輪廓程式編寫完成之後，您可以使用座標轉換，將這個輪廓路徑以不同的尺寸放置在工件上不同的地方，TNC 提供了下列座標轉換循環程式：

循環	軟鍵	頁面
7 工件原點偏移 可以直接在程式內或經由原點表格作輪廓的移位。		頁面 477
247 工作原點設定 在執行程式時作工件原點設定		頁面 482
8 鏡射影像 輪廓的鏡射		頁面 483
10 旋轉 在工作平面上旋轉輪廓		頁面 485
11 比例縮放係數 放大或縮小輪廓的尺寸		頁面 486
26 特定軸比例縮放係數 作個別軸向輪廓尺寸的放大與縮小		頁面 487
19 工作平面 在具有旋轉頭及 / 或傾斜工作台的機器上以傾斜的座標系統加工		頁面 488

座標轉換的效果

執行的開始：悫 y 標轉換在定義後立刻生效，不必經過呼叫。座標轉換將繼續有效，直到改變或取消。

如果要取消座標轉換：

- 以新數值來定義基本模式的循環程式；例如比例縮放係數 1.0。
- 執行 M 功能 M2、M30 或 END PGM 單節 (取決於參數 MP 7300)。
- 選擇新程式。
- 設定 M 功能 M142 刪除模型程式資料。



工件原點偏移 (循環 7)

工作原點位移可以讓同樣的加工，在工件上的不同位置重複執行。

作用

定義了工作原點偏移循環之後，所有座標資料將依據新的工作原點。TNC 會在附加的狀態顯示畫面中，顯示個別軸的原點位移量，旋轉軸也可以輸入。



► **工作原點偏移：**輸入新原點的座標。絕對值是以手動設定的工件原點為基準，摺 W 量值永遠是以最後有效的原點為基準，這個原點可以是已經移位過的。

取消



如果輸入工作原點位移座標 $X=0$ 、 $Y=0$ 、與 $Z=0$ ，就能取消原點位移。

圖示

如果您在工件原點偏移之後重新定義一個 BLK FORM，可以使用機械參數 MP 7310 來決定這個 BLK FORM 是以目前的工作原點或最初的原點為基準。如果定義新的 BLK FORM 以目前原點為基準，即使在同一個程式內有數個工作台輪替加工，您也能顯示每一個工件。

狀態顯示：

- 實際的位置數值是以有效的 (位移過的) 原點為基準。
- 所有顯示在附加的狀態顯示畫面內的位置數值，都是以手動設定的工件原點為基礎。

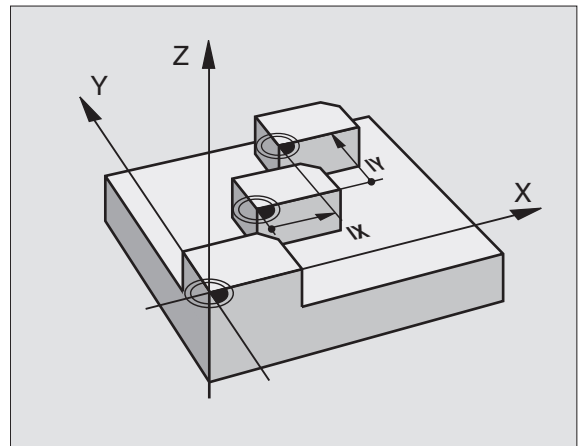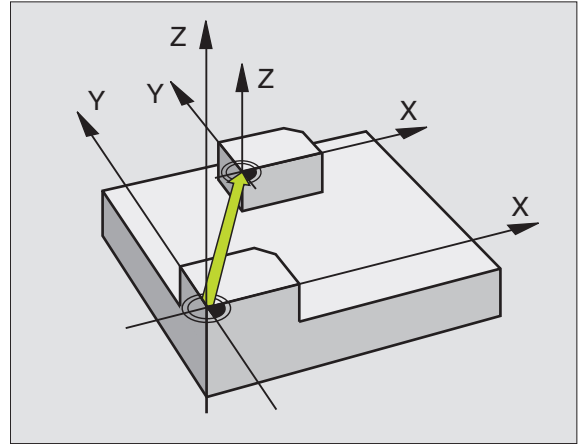

Example: NC 單節

13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

14 CYCL DEF 7.1 X+60

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

座標轉換使用工件原點表 (循環 7)



來自工作原點表格的工作原點皆為專屬性地參照到目前的工作原點 (預設)。

MP7475 是在稍早所定義是否工作原點要參照到機器原點或工件原點，現在僅做為安全性的度量。如果 MP7475 = 1，當一工作原點偏移由一工作原點表格呼叫時，TNC 即輸出一錯誤訊息。

來自 TNC 4xx 的工作原點表格，其座標若參照到機器原點 (MP7475 = 1)，在 iTNC 530 中不能使用。





如果您使用具有工作座標資料表的原點位移，那麼請使用 **SEL TABLE** 功能從 NC 程式啟動所要的工作座標資料表。

如果您沒有使用 **SEL TABLE**，那麼您必須在程式模擬或程式執行之前，啟動所要的工作座標資料表。(這也適用於程式設定的圖形)。

- 請使用檔案管理功能，選擇所要的工件原點表，以便在 **程式模擬** 操作模式內進行測試：工件原點表接收狀態 S。
- 在程式執行模式中使用檔案管理功能，選擇所要的工件原點表，以便執行程式：工件原點表接收狀態 M。

工件原點表中的原點只在絕對座標值時有效。

新的行只能插在工件原點表的最後面。

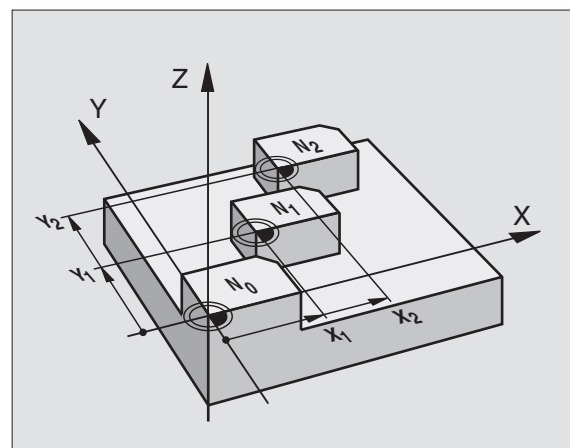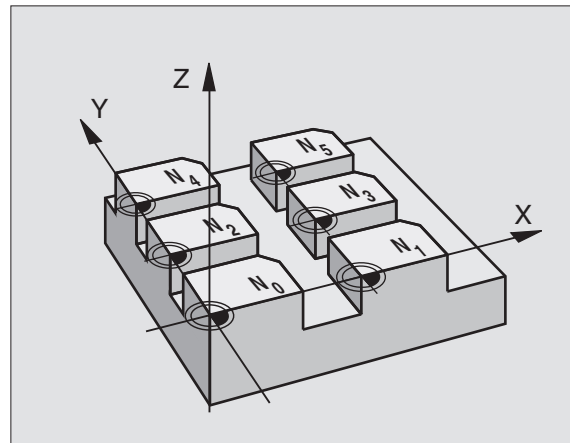

Example: NC 單節

77 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

78 CYCL DEF 7.1 #5

功能

工件原點表是用在

- 在工件的不同位置上經常重複的加工程序。
- 經常使用同樣的原點位移。

在程式裡面，您可以在循環程式定義中直接寫入原點，或從工作座標資料表中呼叫。



- ▶ **工作原點偏移**：輸入工作座標資料表中的工作原點號碼，或輸入一個 **Q** 參數。如果輸入 **Q** 參數，TNC 會使 **Q** 參數中的號碼的原點生效。

取消

- 從工件原點表中呼叫原點位移到 **X=0**、**Y=0** 等。從工作座標資料表。
- 直接從循環程式定義中執行一個原點位移到 **X=0**、**Y=0** 等。

選擇加工程式內的工作座標資料表

您可以使用 **SEL TABLE** 功能，來選擇 TNC 取得原點的工件原點表：



- ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下 **PGM CALL** 鍵。



- ▶ 按下 **DATUM TABLE** 軟鍵。
- ▶ 輸入工作座標資料表的完整路徑名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確。



在循環程式 7 工作原點位移之前，設定一個 **SEL TABLE** 單節。

以 **SEL TABLE** 選定的工作座標資料表將持續有效，直到您以 **SEL TABLE** 或透過 **PGM MGT** 來選擇另一個工作座標資料表。

在程式與編輯 操作模式中編輯工件原點表。



在您已經改變了工作原點表格中的一個數值之後，您必須以 ENT 鍵儲存這些改變。否則在程式執行期間不會包含這個改變。

在 程式與編輯 操作模式中選擇工作座標資料表。



- ▶ 助如果要呼叫檔案管理員，請按下 PGM MGT 鍵助請參閱 檔案管理基本原則，page 109
- ▶ 顯示工件原點表：請按下 SELECT TYPE 及 SHOW .D 軟鍵。
- ▶ 選擇所要的工件原點表，或輸入新的檔案名稱。
- ▶ 編輯檔案。軟鍵列包含下列編輯功能：

功能	軟鍵
選擇工件原點表的開頭	
選擇表格的結尾	
至前一頁	
至下一頁	
插入行 (只能在表的結尾)	
刪除行	
確定輸入的行，並跳到下一行的開頭	
將行 (參考點) 的輸入號碼增加到表格的後面	



在程式執行操作模式內編輯口袋表

您可以在程式執行模式內選擇使用的工作座標資料表。按下 **DATUM TABLE** 軟鍵。接著您可以使用在 **程式與編輯** 的操作模式中相同的編輯功能。

轉移實際數值到工作原點表當中

助您可藉由按下「實際位置擷取」鍵來在工作原點表中輸入目前刀具位置或是最後探測的位置。

► 放置文字盒在欄位的線上，其中為您想要輸入位置之處。



► 選擇實際位置擷取功能：TNC 開啓一突現式視窗來詢問您是否想要輸入目前工作位置或是最後探測的數值。

► 使用方向鍵選擇所想要的功能，並使用 **ENT** 鍵確認您的選擇。

所有的
數值

► 要輸入所有軸向上的數值，請按下 **ALL VALUES** 軟鍵。

現在
值

► 若要輸入文字盒所要放置在軸向上的數值，請按下 **CURRENT VALUE** 軟鍵。

規劃工作座標資料表

利用第二及第三軟鍵列，您可以在工件原點表中定義要設定原點的軸。在標準的設定中，所有的軸都有效。如果您把其中一軸排除在外，將對應的軟鍵設為 **OFF**，TNC 接著會將那個欄位從工件原點表中刪除。

如果您不希望為使用中的軸定義工件原點表，請按下 **NO ENT** 鍵。TNC 就會在對應的欄位內輸入斜線。


離開工件原點表

在檔案管理中選擇不同的檔案類型，並選擇所要的檔案。

狀態顯示：

助在額外的狀態顯示中，來自工作原點表格之以下的資料即會顯示出來助 (請參閱 **座標轉換 (TRANS 標籤)** on page 58):

- 啟動的工作原點表格之名稱及路徑
- 啟動的工作原點編號
- 來自啟動工作原點編號之 **DOC** 欄位的註解

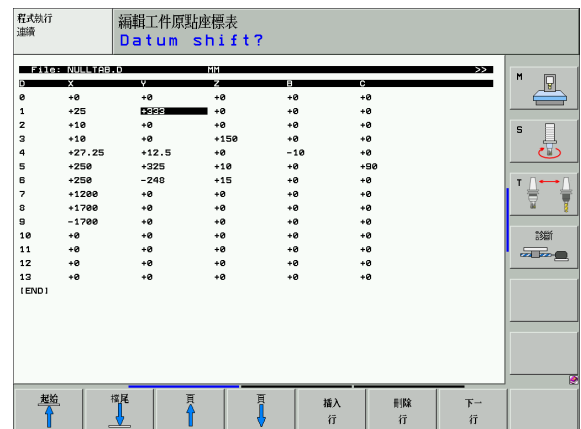

工件原點設定 (循環 247)

您可以使用循環原點設定，將預設座標資料表內定義的原點作為新原點來啟用。

作用

在工作原點設定循環定義之後，所有的座標輸入及工作原點偏移 (絕對及增量) 皆參照到新的預設值。



► **工作原點數目 ?**: 由預設座標資料表中輸入要啟動的工作原點編號



當啟動來自預設座標資料表之工作原點時，TNC 即重設啟動的工作原點偏移值。


TNC 僅在利用預設座標資料表中的數值所定義的軸向上設定預設資料。悞 H 做標記的軸向工作原點維持不變。

如果您啟動預設值編號 0 (行 0)，則您可在手動操作模式中啟動您最後手動設定的工作原點。

循環 G247 在程式模擬模式內沒有作用。

狀態顯示

在狀態顯示中，TNC 顯示了工作原點符號之後的啟動預設值編號。

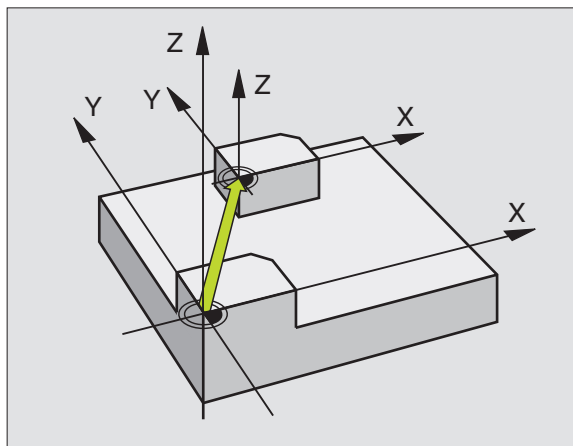

Example: NC 單節

```
13 CYCL DEF 247 DATUM SETTING
Q339=4 ; 工作原點編號
```



鏡射影像 (循環 8)

TNC 可在工作平面上加工一個輪廓的鏡射影像。

作用

鏡射循環在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的鏡射軸會顯示在附加的狀態顯示畫面內。



- 如果只鏡射一軸，刀具的加工方向會相反（除了在固定循環當中）。
- 如果鏡射兩軸，加工方向仍然相同。

鏡射影像的結果取決於原點的位置：

- 如果原點位於要鏡射的輪廓上，元件只作單純的翻轉。
- 如果原點位於要鏡射的輪廓之外，元件會跳到另一個位置。



如果您僅鏡射一個軸向，加工方向對於銑削循環即會倒轉（循環 2xx）。例外：循環 208，其中在循環中定義的加工方向仍然有效。

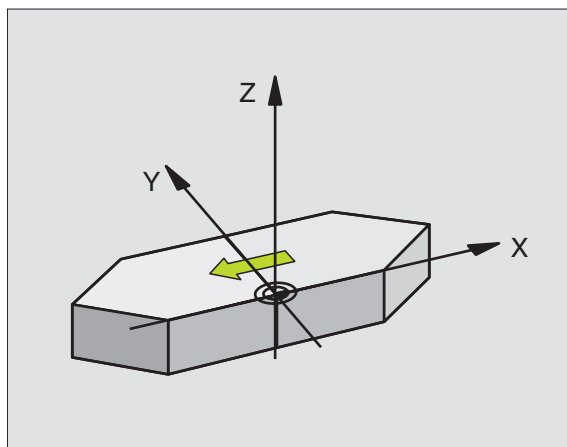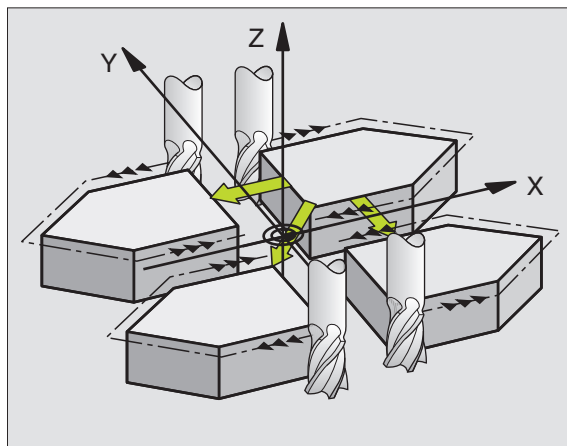




- **鏡射軸？**：輸入要鏡射的軸。施您可鏡射所有的軸向（包括旋轉軸），除了主軸軸向與其相關的次要軸向之外。您最多能輸入 3 軸。

取消

以 NO ENT 鍵再次設定鏡射循環。

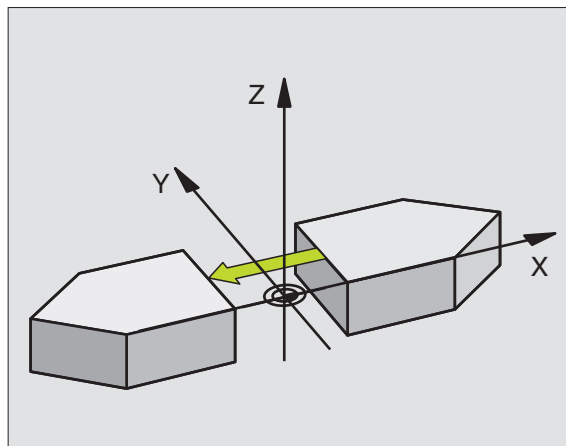

Example: NC 單節

79 CYCL DEF 8.0 MIRROR IMAGE

80 CYCL DEF 8.1 X Y U

旋轉 (循環 10)

TNC 在程式當中能在工作平面上，以有效的原點為中心來旋轉座標系統。

作用

旋轉循環在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的旋轉角度會顯示在附加的狀態顯示畫面內。

旋轉角度的參考軸：

- X/Y 平面 X 軸
- Y/Z 平面 Y 軸
- Z/X 平面 Z 軸



在程式編輯之前，請注意以下事項：

使用中的半徑補正會在定義循環程式 10 之後遭取消，因此必要時必須重新編寫程式。



在定義循環程式 10 之後，您必須移動工作平面的兩個軸，來啟動所有軸的旋轉。



► **旋轉：**° 輸入以角度 (°) 為單位的旋轉角度。輸入範圍：呎 °-360° 至 +360° (絕對或增量)。

取消

H 旋轉角度 0° 來再次設定旋轉循環。

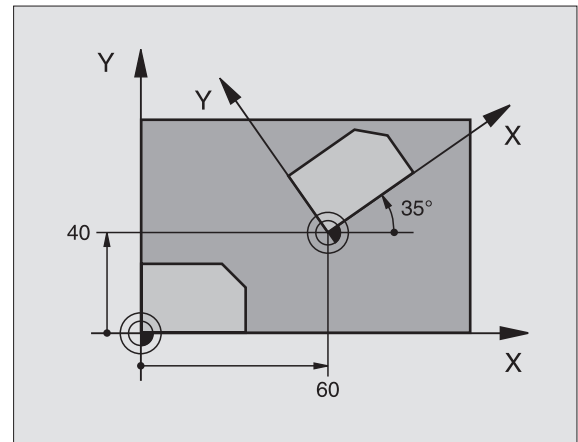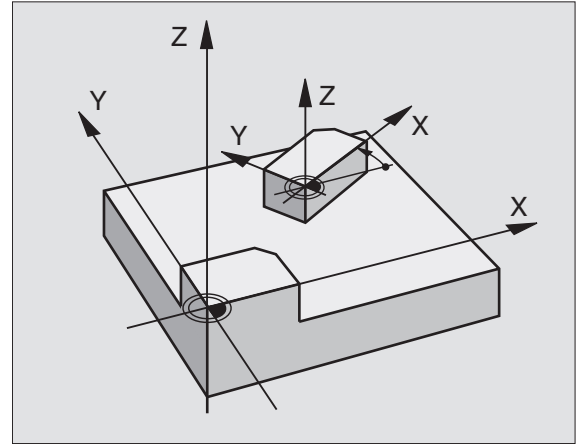

Example: NC 單節

```

12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL 1
  
```

比例縮放係數 (循環 11)

TNC 在程式內能增加或縮小輪廓的大小，使您能設定縮小和放大的容許量。

作用

比例縮放係數在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的比例縮放係數會顯示在附加的狀態顯示畫面內。

比例縮放係數的效果在

- 在工作平面上，或同時三個座標上 (取決於機械參數 MP 7410)。
- 循環程式中的尺寸。
- 平行軸 U、V、與 W。

先決條件

一般建議，在放大或縮小輪廓之前，將工作原點設定在輪廓的邊緣或角落。





► **比例縮放係數？**輸入比例縮放係數 SCL。由 TNC 會將座標與半徑乘上 SCL 係數 (就如上述「效果」所述)。

放大：SCL 大於 1 (最大到 99.999 999)

縮小：SCL 小於 1 (小到 0.000 001)

取消

以比例縮放係數 1 來再次設定比例縮放係數循環。

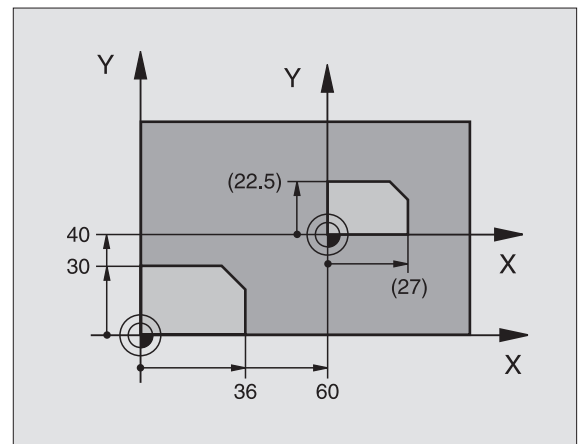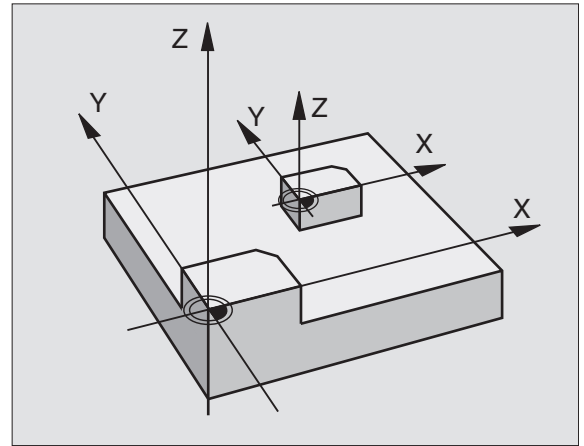

Example: NC 單節

```

11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 SCALING
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1
  
```

特定軸縮放係數 (循環 26)

您可利用循環 26 負責每個軸向的收縮及過大係數。

作用

比例縮放係數在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的比例縮放係數會顯示在附加的狀態顯示畫面內。



編輯程式之前請注意下列事項：

分享共同的圓弧座標的座標軸必須以相同的係數來放大或縮小。

您可以用特定軸的比例縮放係數來設定每一座標軸。

此外，您可以輸入所有比例縮放係數的中心座標。

輪廓尺寸的放大或縮小是以這個中心為基準，而不一定要參考有效的原點（就如同循環程式 11 比例縮放係數）。





► **軸與縮放係數：**輸入和縮放有關的座標軸和縮放係數。請輸入正值，最大可達 99.999 999。

► **中心座標：**輸入特定軸放大或縮小的中心。

座標軸是以軟鍵來選擇。

取消

以比例縮放係數 1，再次為相同的軸設定比例縮放係數。

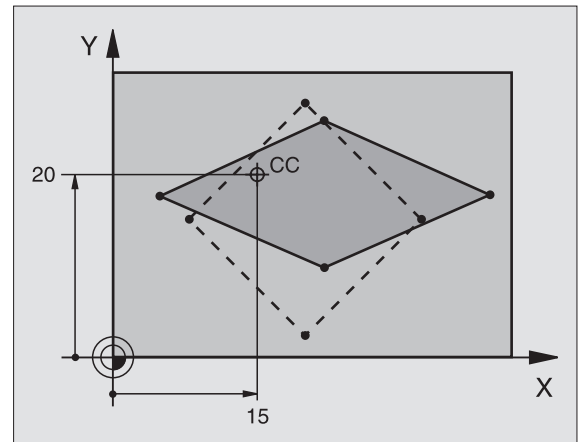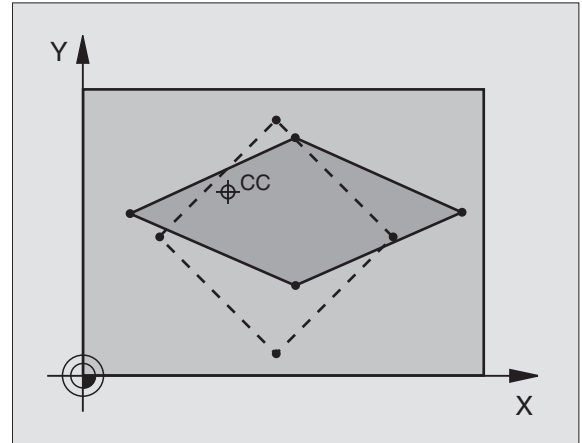

Example: NC 單節

```
25 CALL LBL 1
```

```
26 CYCL DEF 26.0 AXIS-SPECIFIC SCALING
```

```
27 CYCL DEF
```

```
26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20
```

```
28 CALL LBL 1
```


工作平面 (循環 19, 軟體選項 1)



傾斜工作平面的功能和 TNC 與工具機的介面，是由工具機製造商來作。工具機製造商以某些旋轉頭或傾斜台，來決定輸入的角度是否作為傾斜軸的座標，或作為傾斜面的數學角度。請參閱機械手冊。



工作平面永遠繞著有效工作原點來傾斜。

如果您在當啟動 M120 時使用循環 19，TNC 自動地取消半徑補正，其亦會取消 M120 功能。

想有關基本原理請參閱 傾斜加工平面 (軟體選項 1), page 87: 請徹底閱讀本章節。

作用

施您在循環 19 內定義工作平面的位置；例如藉由輸入傾斜角度來定義以機械座標系統為基準的刀具軸位置。有兩種方式可以決定工作平面的位置：




- 直接輸入傾斜軸的位置。
- 在以**機械**為基準的座標系統上，使用最多 3 個旋轉 (空間角度) 來描述工作平面的位置。通過傾斜的工作平面來切削一條垂直線，並想像您要繞著這條直線傾斜工作平面，來計算所要的空間角度。使用這兩個空間角度，空間中每一刀具的位置都可以正確定義。



請注意，傾斜座標系統的位置，以及傾斜系統內的所有動作，都取決於您對傾斜面的說明。

如果您透過空間角度來設定工作平面的位置，TNC 會自動計算傾斜軸所要的角度位置，並將這些資料儲存在參數 Q120 (A 軸) 至 Q122 (C 軸)。如果有兩種可能的路徑，TNC 會選擇比較接近旋轉軸零點的路徑。

計算平面的傾斜時，所有的軸都以相同的順序旋轉：TNC 先旋轉 A 軸，接著 B 軸，最後是 C 軸。

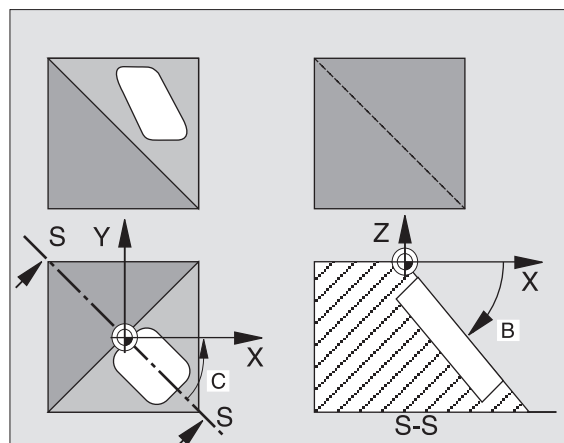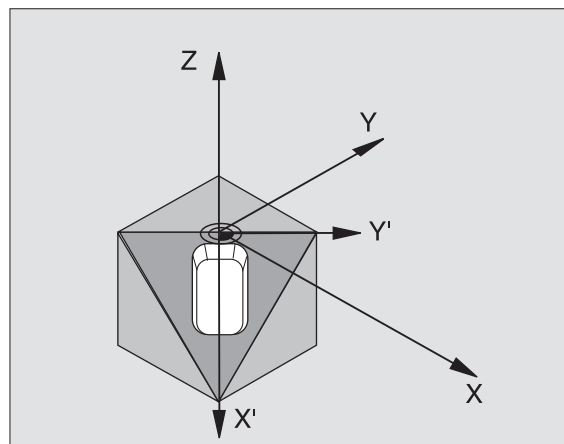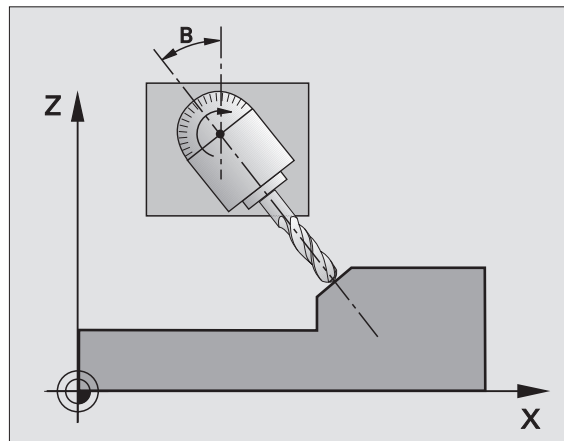

循環程式 19 在程式中定義後立刻生效。只要在傾斜的系統中移動一個軸，這個軸的個別補正就會生效。您必須移動所有的軸，才能使所有軸的補正生效。

如果您在手動操作模式內，設定功能 **傾斜在程式執行時有效** (助請參閱 傾斜加工平面 (軟體選項 1), page 87), 在這個功能表內輸入的角度數值會由循環程式 19 工作平面來覆寫。



► **傾斜軸與傾斜角？**：旋轉的軸和相關的角度。旋轉軸 A、B、與 C 是以軟鍵來設定。



因為未程式編輯的旋轉軸數值被解譯成未改變，您必須皆定義所有三個空間角度，即使一或多個角度為零。

如果 TNC 自動為旋轉軸定位，您可以輸入下列參數：

- **進給速率 ?F=**：自動定位時旋轉軸的移動速度。
- **設定淨空 ?(增量值)**：TNC 會依據輸入值來定位傾斜頭，使設定淨空延伸的刀尖和工件之間的相對位置保持不便。

取消

如果要取消傾斜角，請重新定義工作平面循環，並為所有旋轉軸輸入 0 ° 的角度數值。接著以 NO ENT 鍵來回答對話的問題來取消功能，再次設定工作平面循環。

旋轉軸的位置



工具機製造商決定循環 19 是否會自動將旋轉軸定位，或必須在程式內準備定位。請參閱機械手冊。

如果旋轉軸在循環程式 19 內自動定位：

- TNC 僅能將控制的軸定位。
- 爲了定位傾斜軸，在循環定義時除了傾斜角度之外，還要輸入一個速度和設定淨空。
- 您只能使用預設的刀具 (全刀長定義是在 TOOL DEF 單節內，或在刀具表格內)。
- 在傾斜之後，相對於工件表面的刀尖位置幾乎保持不變。
- TNC 以最後設定的進給速率來傾斜工作平面。可以到達的最大進給速率取決於旋轉頭或傾斜台的複雜程度。

果旋轉軸在循環 19 內自動定位，請在定義循環之前加以定位；例如使用 L 單節。

範例性 NC 單節：

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 L B+15 R0 F1000	旋轉軸的位置
13 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	定義角度，以便計算補正
14 CYCL DEF 19.1 B+15	
15 L Z+80 R0 FMAX	啓用刀具軸的補正值
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	啓用工作平面的補正值



傾斜系統內的位置顯示

啟動循環程式 19 時，顯示的位置 **ACTL** 與 **NOML**) 以及附加的狀態顯示幕中顯示的工作原點，是以傾斜的座標系統為基準。在循環程式定義時的位置顯示，也許和循環 19 之前最後設定的位置座標不同。

工作空間監控

TNC 僅監控傾斜座標系統內有移動的軸。必要時 TNC 會輸出錯誤訊息。

傾斜座標系統內的定位

在座標系統傾斜時，您可以使用 M 功能 M130 將刀具移動到以非傾斜座標系統為基準的位置 (昀請參閱 座標資料的 M 功能, page 286)。

具有直線的定位動作；而直線是以機械座標系統為基準 (具有 M91 或 M92 的單節) ；這種動作可以在傾斜的工作平面上執行。限制：

- 沒有長度補正的定位。
- 沒有機械幾何補正的定位。
- 不允許刀徑補正。

結合座標轉換循環

結合座標轉換循環程式時，請務必要確定工作平面繞著有效原點來旋轉。您可以設定在啟動循環程式 19 之前進行工作原點位移。在此狀況下，您將「以機械為準的座標系統」加以位移。

如果您設定在啟動循環程式 19 之後進行工作原點位移，您將「傾斜座標系統」加以位移。

重要事項：重設循環程式時，請使用與定義時相反的順序：

1. 啟動原點位移
2. 啟動傾斜功能
3. 啟動旋轉
- ...
- 加工
- ...
1. 重設旋轉
2. 重設傾斜功能
3. 重設工作原點偏移

在傾斜系統內的自動工件量測

TNC 的量測循環程式可以在傾斜的系統中自動量測工件。TNC 將量測得到的資料儲存在 Q 參數內，以便進一步處理（例如列表）。

以循環程式 19 工作平面來加工的程序

1 編寫程式

- ▶ 定義刀具（如果 TOOL.T 在使用中，則不需要定義），並輸入刀具全長。
- ▶ 呼叫刀具。
- ▶ 將刀具沿著刀具軸退回安全位置，使得在傾斜工作平面時，刀具不會和工件或夾治具發生碰撞。
- ▶ 必要時請以 L 單節將傾斜軸定位到適當的角度（取決於機械參數）。
- ▶ 必要時啟動工作原點位移。
- ▶ 定義循環 19 工作平面，輸入傾斜軸的角度數值。
- ▶ 移動所有主要軸（X、Y、Z），使補正生效。
- ▶ 將加工程序當作是在沒有傾斜的平面上執行來編寫程式。
- ▶ 必要時以其他角度數值來定義循環 19 工作平面，以便在不同的軸位置進行加工。在此狀況下，不需要重設循環 19。您可以直接定義新的角度數值。
- ▶ ° 重設循環 19 工作平面；將所有傾斜軸設定 0°。
- ▶ 關閉工作平面功能；重新定義循環程式 19，並以 NO ENT 鍵來回答對話問題。
- ▶ 必要時重設工作原點位移。
- ▶ ° 必要時將傾斜軸定位於 0° 位置。

2 夾持工件

3 在操作模式內的準備工作

以 MDI 功能來定位

將各旋轉軸按照相關角度準備定位，以便設定工作原點，角度的值取決於工件上選擇的參考平面。

4 在操作模式內的準備工作

手動操作

在手動操作模式中，使用 3D-ROT 軟鍵使傾斜工作平面生效。如果旋轉軸是非控制軸，請在功能表內輸入傾斜軸的角度數值。

如果傾斜軸是非控制軸，在功能表內輸入的角度數值必須對應於旋轉軸的實際位置，否則 TNC 會計算出錯誤的原點。

5 設定工作原點

- 昉在非傾斜的座標系統中，手動移動刀具來碰觸工件（昉請參閱 工作原點設定（不使用 3-D 接觸式探針），page 78）。
- 使用海德漢 3-D 接觸式探針來自動設定（請參閱「接觸式探針使用手冊」，第 2 章）。
- 使用海德漢 3-D 接觸式探針來自動設定（請參閱「接觸式探針使用手冊」，第 3 章）。

6 以程式執行，全完整操作模式來開始執行加工程式。


7 手動操作模式

使用 3D-ROT 軟鍵使傾斜工作平面失效。 茯陞 \ 能表內的每一軸輸入 0° 的角度數值（昉請參閱 啓動手動傾斜：，page 91）。

範例：座標轉換循環

程式順序

- 在主程式內設定座標轉換
- 昉如果是在子程式內呼叫的子程式，昉請參閱子程式，page 541。

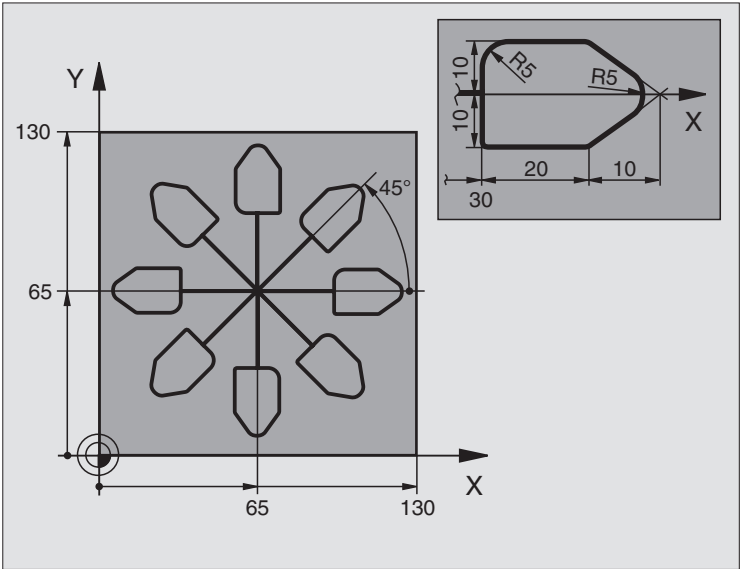

0 BEGIN PGM NEW MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+1	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將原點位移到中央
7 CYCL DEF 7.1 X+65	
8 CYCL DEF 7.2 Y+65	
9 CALL LBL 1	呼叫銑削操作
10 LBL 10	設定程式段落重複之標記
11 CYCL DEF 10.0 ROTATION	銑 ± 45°（增量）
12 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
13 CALL LBL 1	呼叫銑削操作
14 CALL LBL 10 REP 6/6	回到 LBL 10；執行銑削操作共 6 次。
15 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
16 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
17 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工作原點偏移
18 CYCL DEF 7.1 X+0	
19 CYCL DEF 7.2 Y+0	



20 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
21 LBL 1	子程式 1：
22 L X+0 Y+0 R0 FMAX	定義銑削操作
23 L Z+2 R0 FMAX M3	
24 L Z-5 R0 F200	
25 L X+30 RL	
26 L IY+10	
27 RND R5	
28 L IX+20	
29 L IX+10 IY-10	
30 RND R5	
31 L IX-10 IY-10	
32 L IX-20	
33 L IY+10	
34 L X+0 Y+0 R0 F5000	
35 L Z+20 R0 FMAX	
36 LBL 0	
37 END PGM NEW MM	



8.10 特殊循環

停止時間 (循環 9)

在程式執行中，這個循環程式會使下一個單節的執行延遲寫入的停止時間。停止時間可以用在斷屑等目的。


作用

循環在程式中定義後立刻生效。持續有效的狀況並不受影響，例如主軸旋轉。



► **以秒為單位的停止時間：**輸入以秒為單位的停止時間。

輸入範圍：從 0 至 3600 s (1 小時)，最小步進單位是 0.001 s。

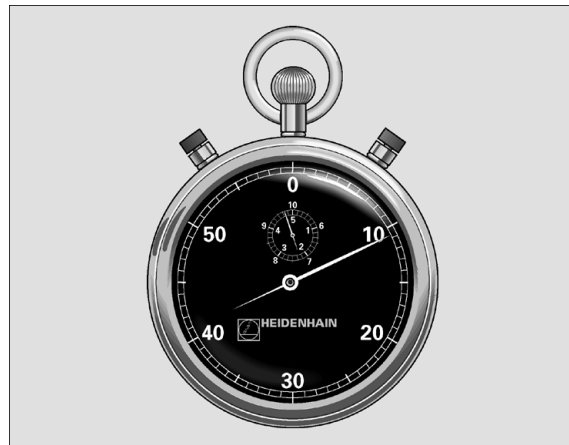

Example: NC 單節

89 CYCL DEF 9.0 DWELL TIME

90 CYCL DEF 9.1 DWELL 1.5

程式呼叫 (循環 12)

已經寫好的程式程序 (例如特別的鑽孔循環或幾何模組) 可以寫成主程式, 然後像固定循環一樣呼叫。



在程式編輯之前, 請注意以下事項:

您所呼叫的程式必須儲存在您的 TNC 之硬碟上。

如果您要定義為循環的程式位於用來呼叫它的程式的相同目錄, 您只需要輸入程式名稱。

如果您要定義為循環的程式不是位於用來呼叫它的程式的相同目錄, 您必須輸入完整的路徑 (例如 TNC:\KLAR35\FK1\50.H)。

如果您要將某一 ISO 程式定義為循環, 請在程式名稱後面輸入檔案類型 .I。

依此規則, Q 參數在使用循環 12 呼叫時即為共通地有效。所以請注意到在所呼叫程式中對於 Q 參數的改變亦會影響呼叫的程式。

12
PGM
CALL


► **程式名稱:** 輸入您要呼叫的程式的名稱, 必要時連同所在的目錄。

以下列方式呼叫程式:

- CYCL CALL (個別單節) 或
- M99 (只在呼叫的單節有效) 或
- M89 (在每一定位單節後執行)

範例: 程式呼叫

可呼叫的程式 50 將由循環呼叫到程式之內。

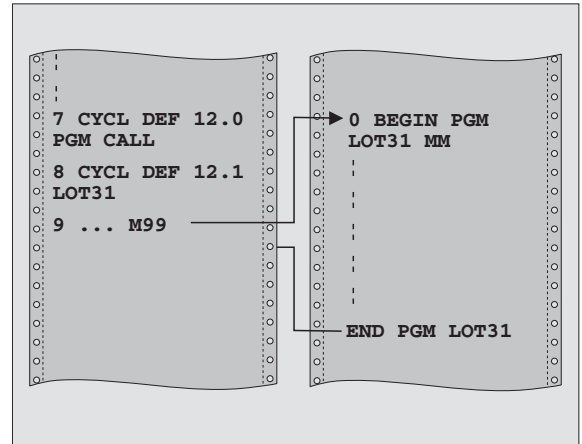

Example: NC 單節

55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL

56 CYCL DEF
12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H

57 L X+20 Y+50 FMAX M99

主軸定位停止 (循環 13)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。



循環 13 是在內部配合循環 202、204 與 209 使用。請注意，如果必要時，您必須在上述加工循環程式之後在 NC 程式內再次設定循環 13。

TNC 能夠控制工具機主軸，並將主軸旋轉到特定的角度位置。

下列狀況需要主軸定位停止

- 具有固定換刀位置的換刀系統。
- 紅外線傳輸的海德漢 3-D 接觸試探針的傳輸 / 接收窗進行定位。

作用

這個循環中的定位角度是經由輸入 M19 或 M20 (取決於機械) 來定位。


如果沒有定義循環 13 而在程式中編寫 M19 或 M20，TNC 會按照工具機製造商定的角度，將工具機主軸定位 (請參閱您的機械手冊)。



► **定位角度：**依據工作平面的參考軸來輸入角度。

輸入範圍：°0 至 360

輸入解析度：°0.1

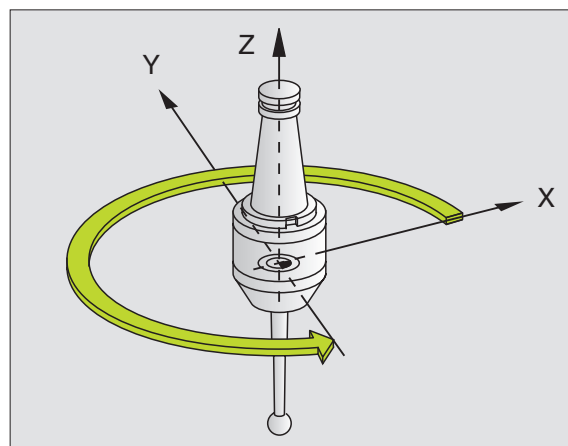

Example: NC 單節

93 CYCL DEF 13.0 ORIENTATION

94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180

公差 (循環 32)



機械與控制裝置必須由工具機製造商設定準備，才能使用這個循環。

利用循環 32 中的輸入項，您可以在準確性、表面定義及速率方面影響到 HSC 加工的結果，因此 TNC 已經可以適應到機器的特性。

TNC 在兩個路徑要素之間，會自動作輪廓的平滑處理（無論補正與否）。刀具會固定接觸到工件表面，因此可降低機器的磨耗。在循環中定義的公差亦會影響圓弧上的行進路徑。

必要時，TNC 會自動降低設定的程式進給速率，以便程式能以最快的速度來加工，而不會爲了運算而暫停。**即使 TNC 並不會以降低的速率移動，其皆能夠符合您所定義的公差。**您所定義的公差愈大，TNC 會以愈快的速率移動軸向。

將輪廓平滑化即會造成與輪廓的某種程度之差異。機械製造商把這個誤差（公差值）設定在機械參數內。您可以使用循環 32 來改變預設的公差值，並選擇不同的過濾器設定，前提是您的機器製造商有實施這些特性。





若是設定很小的公差值，機器將不能夠切削出輪廓而沒有抖動。這些抖動動作並非由 TNC 的不良處理能力所造成，事實上係爲了非常準確地加工輪廓元件轉換，TNC 必須徹底地降低速率。

在 CAM 系統中幾何定義之影響

在離線產生 NC 程式當中之影響的最重要因素爲在 CAM 系統中所定義的弦長誤差 S 。在後處理器 (PP) 中產生的 NC 程式之最大點間隔係透過弦長誤差所定義。如果弦長誤差小於或等於在循環 32 中所定義的公差值 T ，TNC 即可平滑化輪廓點，除非任何特殊的機器設定限制了所設定的進給速率。

如果在循環 32 中選擇了 CAM 弦長誤差的 110% 與 200% 之間的公差值，即可達到最佳的平滑化。

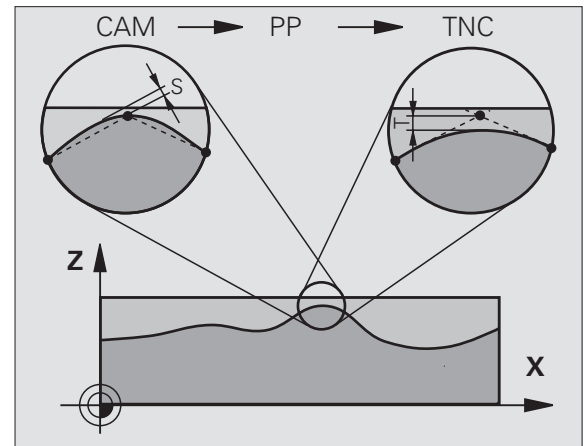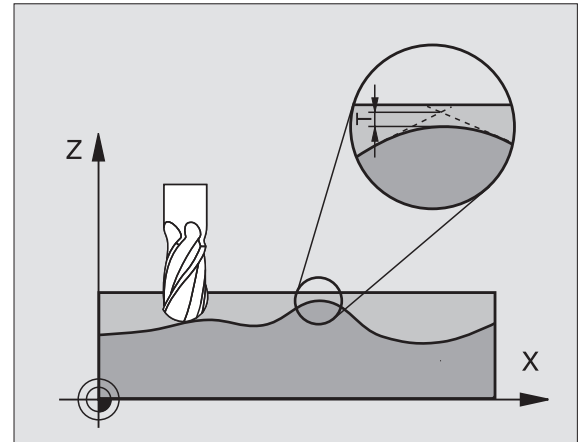

**編輯程式之前請注意下列事項：**

循環 32 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

如有以下狀況，TNC 將重設循環 32：

- 重新定義它，並以 NO ENT. 來確認公差值的對話問題。
- 以 PGM MGT 鍵來選擇新程式時。

在已經重設循環 32 之後，TNC 會重新啓用由機器參數所預先定義的公差。

在使用 mm 為測量單位的程式中，TNC 將以 mm 解譯所輸入的公差值。在英吋程式中，其即解譯它們為英吋。

如果您轉移使用循環 32 的程式，其中僅包含有循環參數公差值 T，TNC 即會在需要時插入兩個數值為 0 的剩餘參數。

當公差值增加時，圓形運動的直徑通常會降低。如果在您的機器上啓動 HSC 過濾器 (如果需要的話請詢問您的機器製造商)，圓弧亦會變得較大。



- ▶ **公差值**：容許的輪廓誤差，以 mm 為單位。(或對於英吋程式為 inch)
- ▶ **精銑 =0, 粗銑 =1**: 啟動過濾器：
 - 輸入值 0：

使用**增加的輪廓準確性**來銑削。TNC 使用過濾器設定，其為您的機器製造商已經對於精銑操作定義好的設定。
 - 輸入值 1：

以**增加的進給速率**銑削。TNC 使用過濾器設定，其為您的機器製造商已經對於粗銑操作定義好的設定。TNC 以輪廓點的最佳平滑化來加工，即會使得加工時間縮減。
- ▶ **旋轉軸公差**：當啟動 M128 時旋轉軸之可允許的位置誤差，以角度計算。旋 TNC 皆會降低進給速率，使得如果有超過一個軸有行進時，最慢的軸會以其最大進給速率移動。旋轉軸通常會比線性軸慢得多。z 可藉由輸入一較大的公差值 (例如 10*) 來顯著地降低有超過一個軸以上的程式之加工時間，因為 TNC 皆不會移動旋轉軸到所給定的公稱位置。輪廓將不會因為輸入一公差值而受損。僅有相對於工件表面之旋轉軸的位置將會改變。

Example: NC 單節

95 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYCL DEF 32.2 HSC MODE:1 TA5



HSC MODE 及 **T** 參數僅在當您的機器上已經啓用了軟體選項 2(HSC 加工)時才會生效。



9

程式編輯：特殊功能



9.1 平面功能：Tilting the Working Plane (軟體 選項 1)

簡介



機器製造商必須啟用傾斜工作平面的功能：

您僅可使用機器上具有至少兩個傾斜軸（頭及 / 或工作台）的平面功能。例外：**PLANE AXIAL** 功能如在當您的機器僅存在或僅啟用單一旋轉軸時亦可使用。

平面功能為使用多種方法定義傾斜工作平面的一強大功能。

所有在 TNC 上可用的 **平面** 功能說明了所想要的工作平面無關於存在於您的機器上的旋轉軸。以下為可使用的可能性：

功能	需要的參數	軟鍵	頁面
SPATIAL	三個空間角度： SPA , SPB , 及 SPC		頁面 508
PROJECTED	兩個投射角度： PROPR 及 PROMIN ，以及一旋轉角度 ROT		頁面 510
EULER	三個歐拉角度： precession (EULPR), nutation (EULNU) 及 rotation (EULROT)		頁面 512
VECTOR	用於定義平面的基準向量及用於定義傾斜 X 軸的方向之基本向量		頁面 514
POINTS	在要傾斜的平面上任何三個點的座標		頁面 516
RELATIVE	單一，增量式有效的空間角度		頁面 518
AXIAL	最多到三個絕對或增量軸向角度 A , B , C		頁面 519
RESET	重設平面功能		頁面 507



爲了即使在選擇功能之前能夠使的每個定義可能性之間有更爲清楚的差異，您可透過軟鍵開始一模擬的程序。



平面 功能的參數定義係分爲兩個部份：

- 平面的幾何定義，其不同於每個可用之**平面** 功能。
- 助**平面** 功能的定位行爲，其係獨立於平面定義，且對於所有的**平面** 功能皆相同助 (請參閱 指定平面功能的定位行爲 on page 521) 。



使用一啓動的傾斜工作平面不可能有實際位置補捉功能。

如果您在當啓動 M120 時使用**平面** 功能，TNC 自動地取消半徑補正，其亦會取消 M120 功能。

定義平面功能

- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- ▶ 選擇特殊 TNC 功能：按下 SPECIAL TNC FUNCTIONS 軟鍵。
- ▶ 選擇平面 功能：按下 TILT MACHINING PLANE 軟鍵：TNC 在軟鍵列中顯示可用的定義可能性。

當啟動模擬時選擇功能



- ▶ 啟動模擬：設定 SELECT ANIMATION ON/OFF 軟鍵為 ON。
- ▶ 開始定義可能性之一的模擬：按下可用軟鍵之一。TNC 使用不同顏色反白軟鍵，並開始適當的模擬。
- ▶ 爲了假設目前啟動的功能：按下 ENT 鍵或再次按下啟動功能的軟鍵。TNC 繼續對話，並要求所需要的參數。

當模擬不作用時選擇功能

- ▶ 透過軟鍵選擇所想要的功能。TNC 繼續對話，並要求所需要的參數。

位置顯示

只要平面 功能爲啟動，TNC 即在額外的狀態顯示中顯示出所計算的空間角度 (參見圖面)。其規則爲 TNC 在內部永遠會計算空間角度，而無關於平面 功能是否啟動。

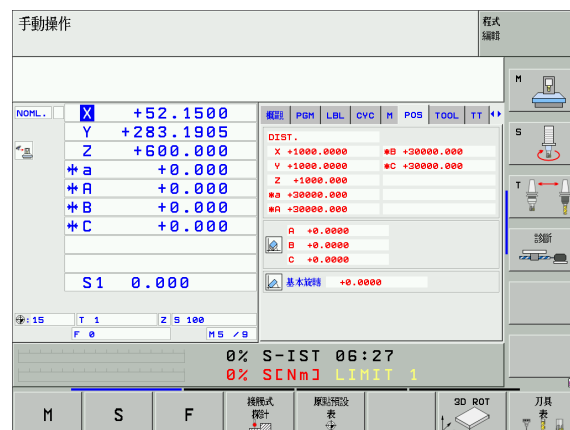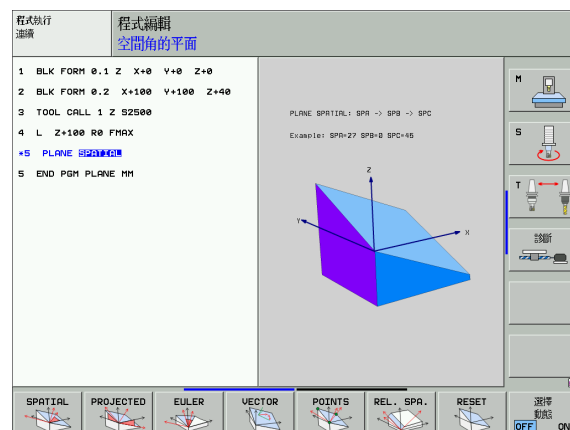

重設平面功能

- 
 - ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列
- 
 - ▶ 選擇特殊 TNC 功能：按下 SPECIAL TNC FUNCTIONS 軟鍵。
- 
 - ▶ 選擇平面功能：按下 TILT MACHINING PLANE 軟鍵：TNC 在軟鍵列中顯示可用的定義可能性。
- 
 - ▶ 選擇重設功能。此在內部重設平面功能，但不會改變目前的軸向位置。
- 
 - ▶ 昞指定 TNC 是否必須自動地移動旋轉軸到預先的設定 (**MOVE** 或 **TURN**) 或不要 (**STAY**) 昞 (請參閱 自動定位：MOVE/TURN/STAY(必須進行輸入) on page 522)。
- 
 - ▶ 爲了結束輸入，按下 END 鍵。



施平面 重設 功能完全地重設了目前的平面功能 (或一啓動循環 19)(角度 = 0，且功能並不作用)。其不需要定義超過一次。

Example: NC 單節

25 PLANE RESET MOVE SET UP 50 F1000



9.2 使用空間角度定義工作平面： PLANE SPATIAL

功能

空間角度透過最多到三個環繞固定機器座標系統的旋轉。旋轉的順序明確地指定為：先環繞 A 軸，然後 B 軸，然後 C 軸 (功能係對應於循環 19，如果在循環 19 中的輸入被設定為空間角度時)。




在程式編輯之前，請注意以下事項：

您必須要先定義三個空間角度 **SPA**, **SPB**, 及 **SPC**，即使其中一個為 0。

上述的旋轉順序無關於啟動的刀具軸向。

定位行為的參數說明：勛請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521.

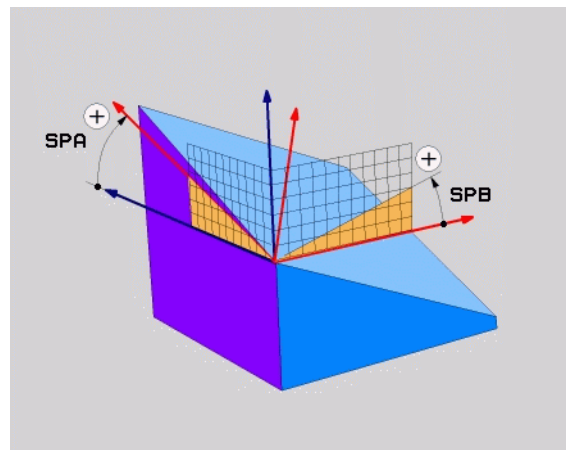



輸入參數



- ▶ **空間角度 A?: 旋轉角度 SPA** 係環繞固定的機器軸向 X (參見右上方圖)。輸入範圍：呎 —359.9999 至 +359.9999
- ▶ **空間角度 B?: 旋轉角度 SPB** 係環繞固定的機器軸向 Y (參見右上方圖)。輸入範圍：呎 —359.9999 至 +359.9999
- ▶ **空間角度 C?: 旋轉角度 SPC** 係環繞固定的機器軸向 Z (參見右中圖)。輸入範圍：呎 —359.9999 至 +359.9999
- ▶ 昉繼續定位特性昉 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

使用的縮寫

縮寫	意義
SPATIAL	Spatial = 在空間中
SPA	Spatial A: 繞 X 軸旋轉
SPB	Spatial B: 繞 Y 軸旋轉
SPC	Spatial C: 繞 Z 軸旋轉

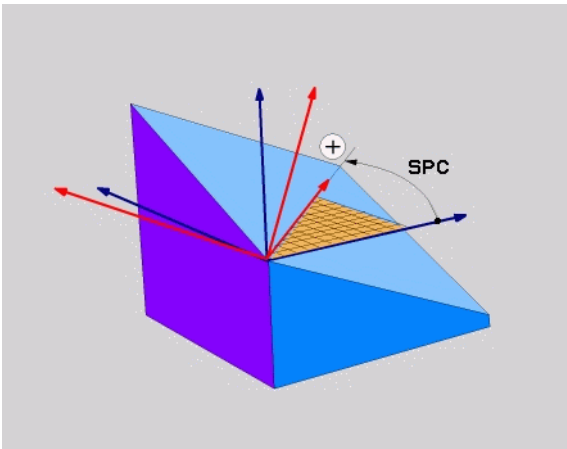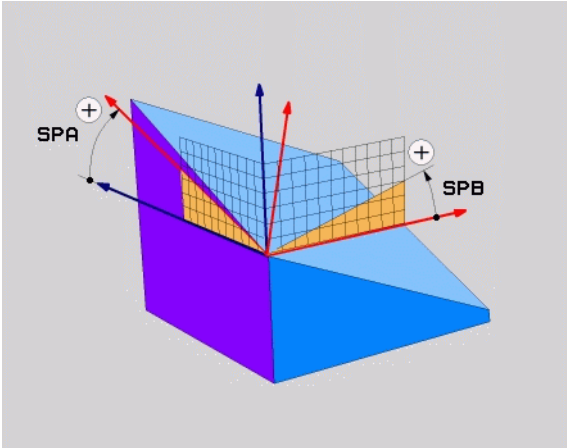

Example: NC 單節

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45



9.3 使用投影角度定義工作平面： PROJECTED PLANE

功能


投影角度定義了透過輸入兩個角度的一工作平面，其為您藉由將第一座標平面 (Z/X 平面具有刀具軸 Z) 及第二座標平面 (Y/Z 具有刀具軸 Z) 到要定義的工作平面時所定義。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

如果相對於一方形立方體有給定一角度定義，即僅可使用投射角度。否則在工件上會發生扭曲。



定位行為的參數說明：勑請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521.

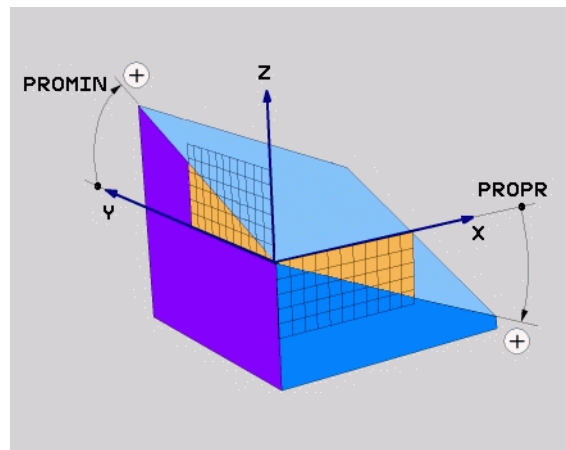

輸入參數



- **投影角度第一座標平面？** 在固定機器座標系統之第一座標平面的傾斜工作平面之投影角度 (刀具軸 Z 的 Z/X，參見右上方圖)。輸入範圍：由 -89.9999 至 $+89.9999$ 。°0 軸為啟動的工作平面之主要軸向 (刀具軸 Z 的 X，參見 右上方圖的正方向)。
- **投影角度第二座標平面？** 在固定機器座標系統之第二座標平面之投影角度 (刀具軸 Z 的 Y/Z，參見右上方圖)。輸入範圍：由 -89.9999 至 $+89.9999$ 。°0 軸為啟動的工作平面之次要軸 (刀具軸向 Z 的 Y)。
- **傾斜平面的 ROT 角度？** 環繞傾斜的刀具軸之傾斜座標系統之旋轉 (對應於使用循環 10 之旋轉)。旋轉角度係用於簡單地指定工作平面之主要軸向的方向 (X 用於刀具軸 Z，Z 用於刀具軸 Y；參見右下方圖)。輸入範圍：由 0 至 $+360$ 。
- 助繼續定位特性助 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

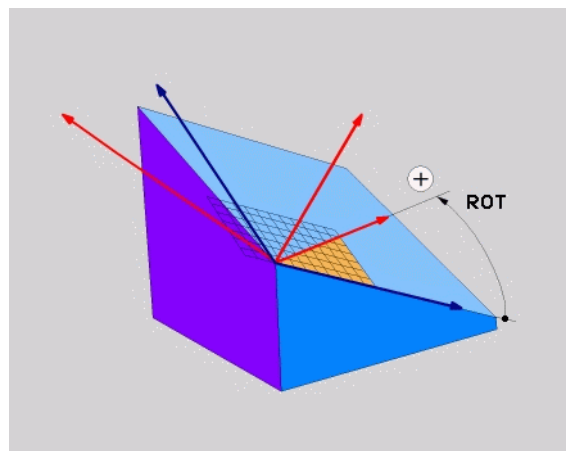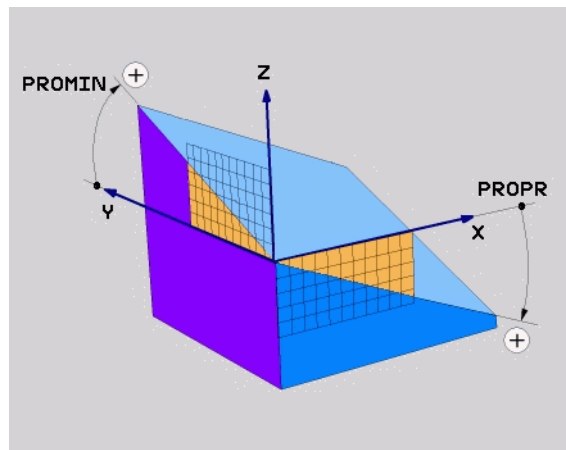

NC 單節

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30

使用的縮寫

縮寫	意義
PROJECTED	投影的
PROPR	主要平面
PROMIN	最小或平面
PROROT	旋轉



9.4 使用歐拉角度定義工作平面： PLANE EULER

功能

歐拉角度透過最多到三個環繞個別傾斜的座標系統的旋轉定義一工作平面。瑞士數學家 Leonhard 歐拉定義了這些角度。當應用到機器座標系統時，它們具有以下的意義：


先行角度 EULPR	環繞 Z 軸之座標系統的旋轉
微振角度 EULNU	環繞 X 軸之座標系統的旋轉已經由先行角度所偏移
旋轉角度 EULROT	環繞傾斜的 Z 軸之傾斜工作平面的旋轉



在程式編輯之前，請注意以下事項：

上述的旋轉順序無關於啟動的刀具軸向。

定位行為的參數說明：助請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521.

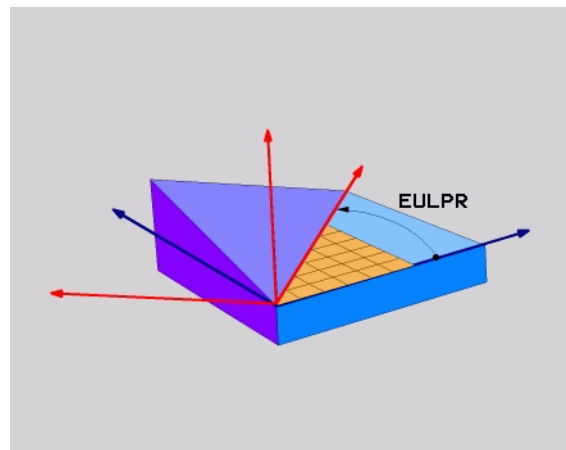

輸入參數



► **旋轉角度主要座標平面？**：旋轉角度 **EULPR** 係環繞 **Z** 軸 (參見右上圖)。備註：

- 輸入範圍： 呢 °180.0000 至 180.0000
- °0° 軸為 **X** 軸。

► **傾斜角度刀具軸向？**：環繞 **X** 軸之座標系統的 傾斜角度 **EULNUT** 由先行角度所偏移 (參見右中圖)。備註：

- 輸入範圍： 由 0 至 180
- °0° **b** 為 **Z** 軸。

► **傾斜平面的 ROT 角度？**：環繞傾斜的 **Z** 軸之傾斜座標系統之旋轉 **EULROT** (對應於使用循環 10 旋轉之旋轉)。使用旋轉角度來簡單地在傾斜工作平面上定義 **X** 軸之方向 (參考右下圖)。備註：

- 輸入範圍： 由 0 至 360.0000
- °0° 軸為 **X** 軸。




► 助繼續定位特性助 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

NC 單節

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

使用的縮寫

縮寫	意義
EULER	定義這些角度的瑞士數學家
EULPR	先行角度：描述環繞 Z 軸之座標系統的旋轉之角度
EULNU	微振角度：環繞已經由先行角度所偏移的 X 軸之座標系統的旋轉之角度
EULROT	旋轉角度：描述環繞傾斜的 Z 軸之傾斜工作平面的旋轉之角度

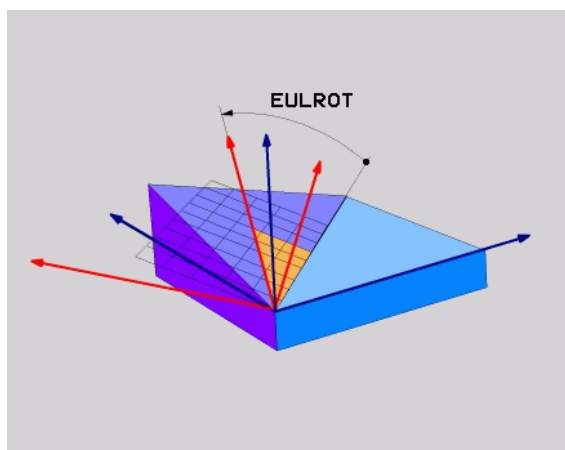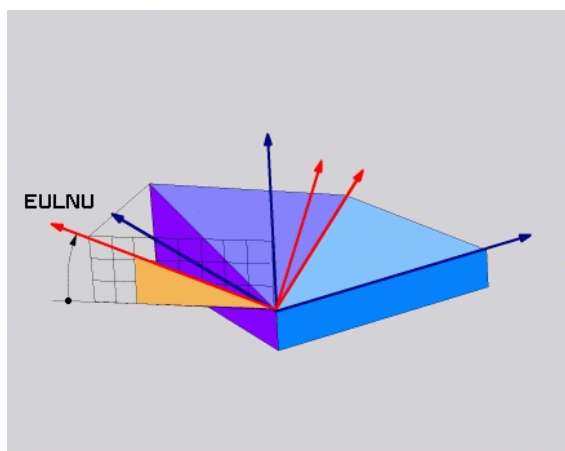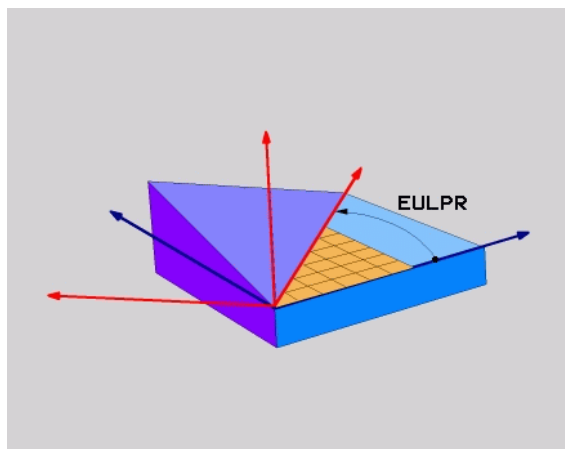

9.5 使用兩個向量定義工作平面： VECTOR PLANE

功能

如果您的 CAD 系統可以計算出傾斜工作平面的基本向量及垂直向量，您可使用透過**兩個向量**的工作平面定義。其不需要一正規化的輸入。籽 NC 計算出法線方向，所以您可以輸入在 99.999999 及 +99.999999 之間的數值。

定義工作平面所需要的基本向量係由成份 **BX, BY** 及 **BZ** 所定義 (參見右圖)。垂直向量係由成份 **NX, NY** 及 **NZ** 所定義。


基本向量定義了傾斜工作平面上 X 軸的方向，而垂直向量決定了工作平面的方向，且同時與其垂直。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

TNC 由您所輸入的數值計算標準化的向量。

定位行為的參數說明：助請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521.

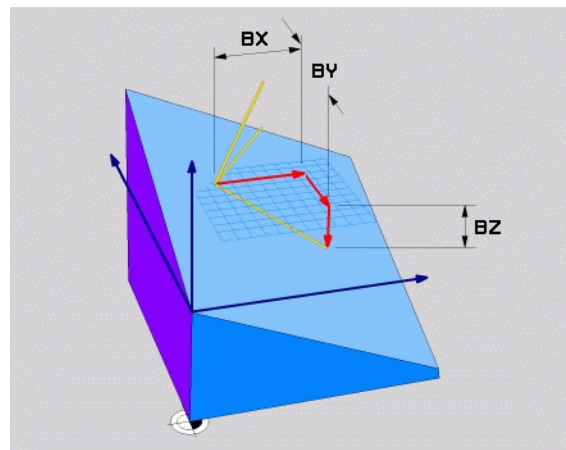

輸入參數






- ▶ **基本向量的X成份？**：基本向量**B**之X成份 **BX** (參見右上圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ **基本向量的Y成份？**：基本向量**B**之Y成份 **BY** (參見右上圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ **基本向量的Z成份？**：基本向量**B**之Z成份 **BZ** (參見右上圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ **垂直向量的X成份？**：垂直向量**N**的X成份 **NX** (參見右中圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ **垂直向量的Y成份？**：垂直向量**N**的Y成份 **NY** (參見右中圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ **垂直向量的Z成份？**：垂直向量**N**的Z成份 **NZ** (參見右下圖)。輸入範圍：-99.9999999 至 +99.9999999
- ▶ 昉繼續定位特性昉 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

NC 單節

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-
0.4472 NX0.2 NY0.2 NZ0.9592 .....
```

使用的縮寫

縮寫	意義
VECTOR	Vector
BX, BY, BZ	基本向量：X, Y 及 Z 成份
NX, NY, NZ	垂直向量：X, Y 及 Z 成份

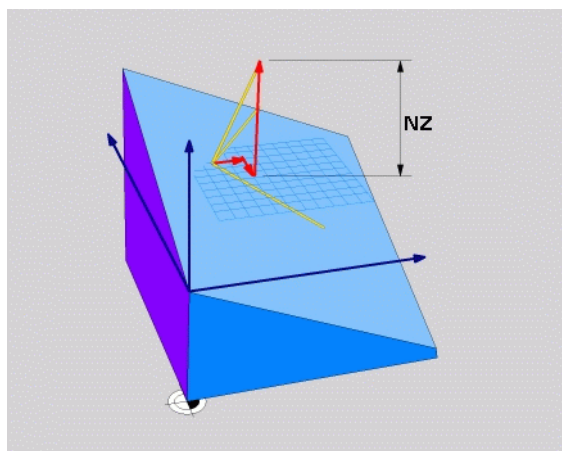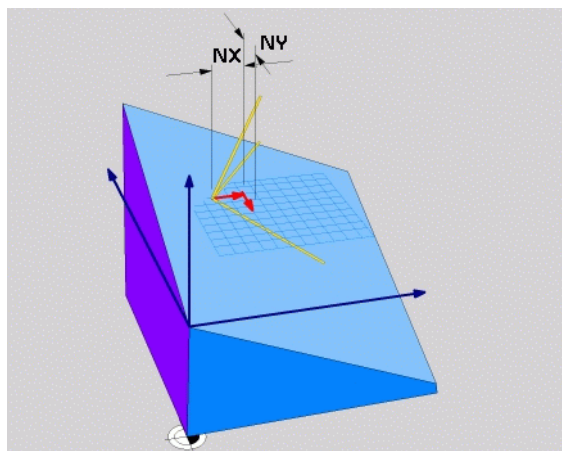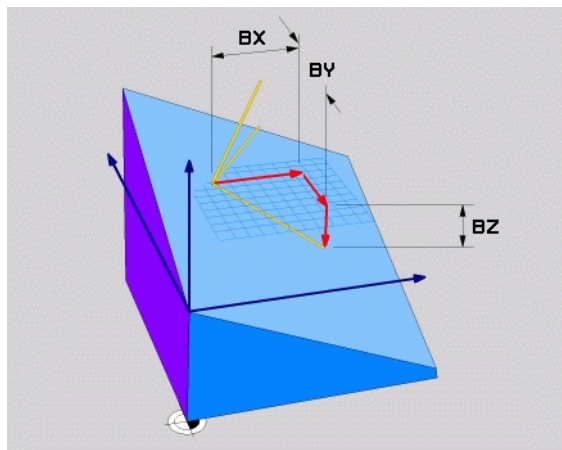

9.6 經由三個點定義工作平面： POINTS PLANE

功能

一工作平面可單獨地由輸入在此平面上任何三個點 **P1** 至 **P3** 到所定義。此可能性係在點平面 功能中實現。




在程式編輯之前，請注意以下事項：

由點 1 到點 2 的連接決定了傾斜的主要軸向 (刀具軸 Z 為 X)。

傾斜的刀具軸向之方向係由點 3 相對於點 1 及點 2 之間的連接線之位置所決定。請記得使用右手定律 (拇指 =X 軸，食指 =Y 軸，中指 =Z 軸 (參見圖面))：拇指 (X 軸) 由點 1 指向點 2，食指 (Y 軸) 在點 3 的方向上平行於傾斜的 Y 軸。然後中指指向傾斜的刀具軸方向。

三個點定義了平面的斜率。啟動的工作原點之位置並不會被 TNC 改變。

定位行為的參數說明：助請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521.

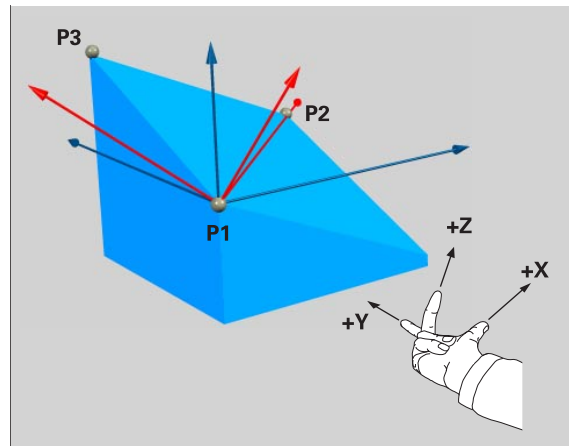

輸入參數






- ▶ 第一平面點的X座標：第一平面點的 X座標 **P1X** (參見右上圖)。
- ▶ 第一平面點的Y座標：第一平面點的 Y座標 **P1Y** (參見右上圖)。
- ▶ 第一平面點的Z座標：第一平面點的 Z座標 **P1Z** (參見右上圖)。
- ▶ 第二平面點的X座標：第二平面點的 X座標 **P2X** (參見右中圖)。
- ▶ 第二平面點的Y座標：第二平面點的 Y座標 **P2Y** (參見右中圖)。
- ▶ 第二平面點的Z座標：第二平面點的 Z座標 **P2Z** (參見右中圖)。
- ▶ 第三平面點的X座標：第三平面點的 X座標 **P3X** (參見右下圖)。
- ▶ 第三平面點的Y座標：第三平面點的 Y座標 **P3Y** (參見右下圖)。
- ▶ 第三平面點的Z座標：第三平面點的 Z座標 **P3Z** (參見右下圖)。
- ▶ 助繼續定位特性助 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

NC 單節

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31
P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

使用的縮寫

縮寫	意義
POINTS	點

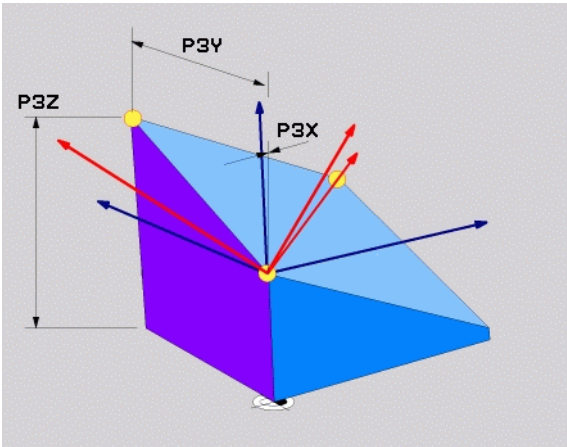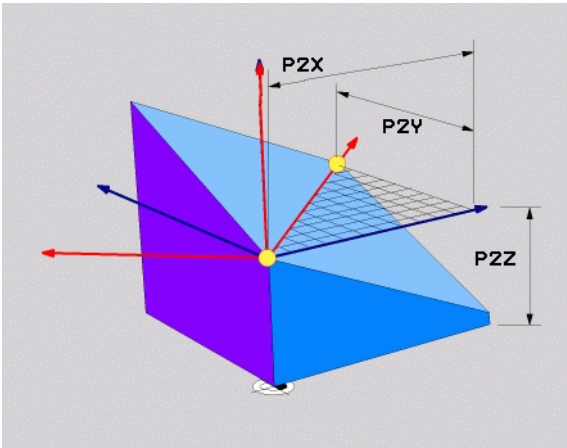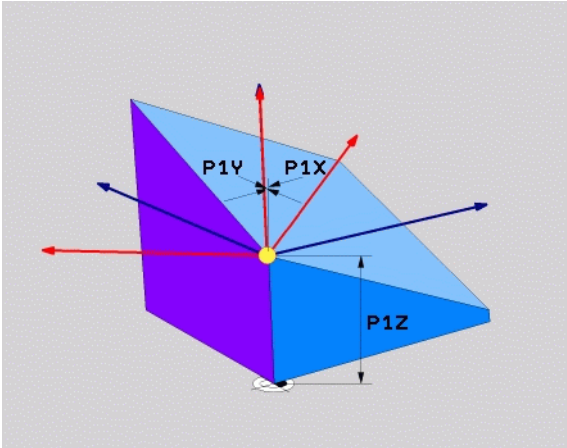

9.7 使用單一增量空間角度定義工作平面：PLANE RELATIVE

功能

當一已經啟動之傾斜工作平面要由另一旋轉所傾斜時，請使用增量空間角度。範例： [工在一傾斜平面上的 45 導角。



在程式編輯之前，請注意以下事項：

所定義的角度皆會應用到啟動工作平面，不論您使用那一個功能來啟動。

您可程式編輯在一列上任何數目的平面相對功能。

如果您想要回到在平面相對功能之前啟動的工作平面，請利用相同的角度但是相反的代數符號來再次定義平面相對功能。

如果您在一未傾斜的工作平面上使用平面相對功能，您可簡單地環繞在平面功能中所定義的空間角度來旋轉未傾斜的平面。

定位行為的參數說明：助請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521。



輸入參數



- ▶ **增量角度？** 關於要額外旋轉啟動加工面的空間角度(參見右圖)。使用一軟鍵來選擇旋轉時所要環繞的軸向。輸入範圍：呢 —359.9999 至 +359.9999
- ▶ 助繼續定位特性助 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

使用的縮寫

縮寫	意義
RELATIVE	相對

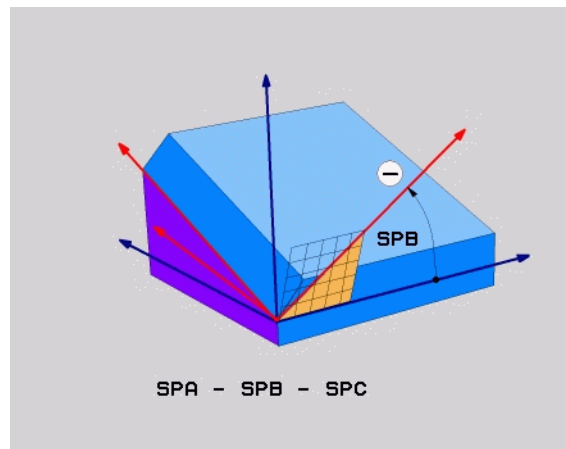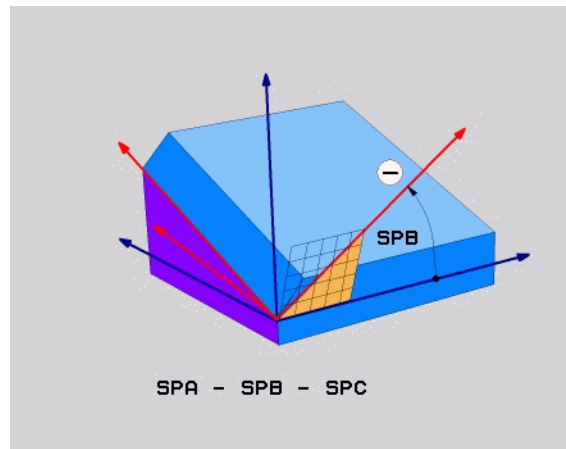

Example: NC 單節

5 PLANE RELATIV SPB-45

9.8 透過軸向角度傾斜工作平面： PLANE AXIAL (FCL 3 功能)

功能

PLANE AXIAL 功能同時定義了工作平面的位置與旋轉軸之公稱座標。此功能特別容易用於具有笛卡兒座標以及具有運動學結構之機器上，其中僅會啟動一個旋轉軸。



PLANE AXIAL 僅在當您的機器上僅啟動一個旋轉軸時亦可使用。

如果您的機器允許空間角度定義的話，在 **PLANE RELATIV** 之後，可以使用 **PLANE AXIAL** 功能。工具機手冊會提供進一步的資訊。



在程式編輯之前，請注意以下事項：


僅輸入實際上存在於您的機器之軸向角度，否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。

使用 **PLANE AXIAL** 所定義的旋轉軸座標為形式上有效。因此係彼此建立連續的定義。其允許增量輸入。

為了重設 **PLANE AXIS** 功能，請使用 **PLANE RESET**。藉由輸入 0 來重設並無法關閉 **PLANE AXIAL**。

SEQ, TABLE ROT 以及 **COORD ROT** 並沒有配合 **PLANE AXIS** 的功能。

定位行為的參數說明：勸請參閱 指定平面功能的定位行為，page 521。

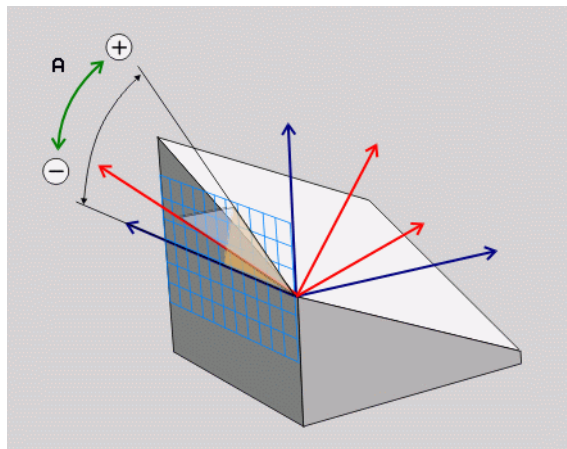


輸入參數



- ▶ **空間角度 A?:** 軸向角度 **到要移動 A 軸**。如果是增量式輸入，其即為角度，**其中 A 軸**要由其目前位置移動。
輸入範圍： -99999.9999 至 +99999.9999
- ▶ **空間角度 B?:** 軸向角度 **到要移動 B 軸**。如果是增量式輸入，其即為角度，**其中 B 軸**要由其目前位置移動。
輸入範圍： -99999.9999 至 +99999.9999
- ▶ **空間角度 C?:** 軸向角度 **到要移動 C 軸**。如果是增量式輸入，其即為角度，**其中 C 軸**要由其目前位置移動。
輸入範圍： -99999.9999 至 +99999.9999
- ▶ 軸繼續定位特性助 (請參閱 指定平面功能的定位行為 on page 521)。

使用的縮寫

縮寫	意義
AXIAL	軸向成形

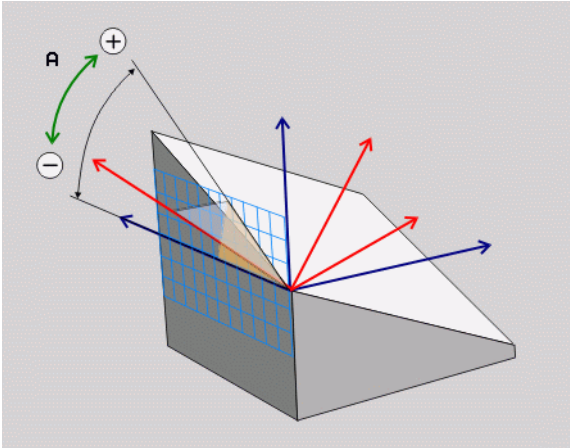

Example: NC 單節

```
5 PLANE RELATIV SPB-45 .....
```



9.9 指定平面功能的定位行為

概述

無關於您用來定義傾斜工作平面的是那一個平面功能，以下的功能皆可用於定位行為：

- 自動定位
- 選擇其它傾斜可能性
- 選擇轉換種類



自動定位：MOVE/TURN/STAY(必須進行輸入)


在您已經輸入平面定義的所有參數之後，您必須指定旋轉軸將如何定位到所計算的軸向數值：

MOVE STAY TURN	▶ 平面功能會自動定位旋轉軸到所計算的位置值。刀具相對於工件的位置仍維持相同。TNC 會進行在線性軸向上的補正運動。 ▶ 平面功能會自動定位旋轉軸到所計算的位置值，但僅會定位旋轉軸。TNC 並不會進行在線性軸向上的補正運動。 ▶ 您將會在稍後的一獨立的定位單節中定位旋轉軸。

如果您已經選擇了**移動** 選項 (平面 功能要自動定位軸向)，仍必須定義以下兩個參數：**菱 M 尖距離—旋轉中心** 及 **進給速率 ?F=**。如果您已經選擇了**轉動** 選項 (平面 功能要自動定位軸向，而不會有任何補正移動)，仍必須定義以下兩個參數：**進給速率 ?F=**。要另外直接由數值定義進給速率 **F**，您亦可使用 **FMAX** (快速行進) 或是 **FAUTO** (來自刀具呼叫 單節的進給速率) 來定位。



如果使用 **PLANE AXIAL** 以及 **STAY**，您在 **PLANE** 功能之後必須定位旋轉軸在一獨立的單節中。

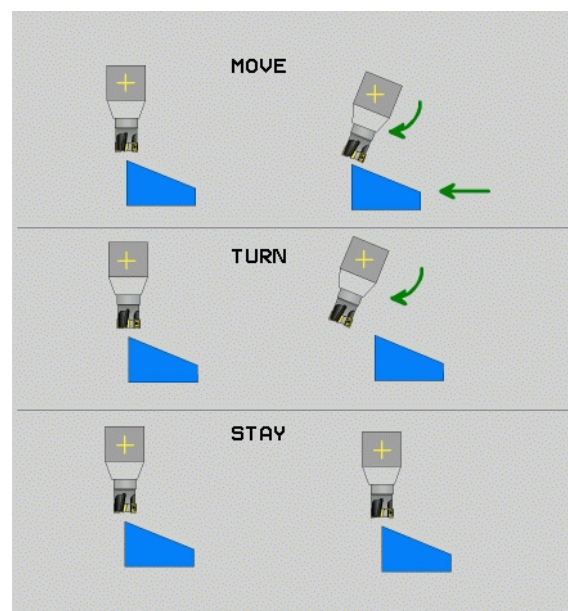



- **零M尖距離—旋轉中心 (增量):** TNC會相對於刀尖來傾斜刀具(或工作台)。設定 參數會相對於刀尖的目前位置來偏移定位動作的旋轉中心。



備註：

- 如果刀具在定位之前已經與工件相距一給定的距離，則相對而言，刀具在定位之後仍是在相同的位置處 (參見右中圖，1 = 設定)。
- 如果刀具在定位之前並未與工件相距一給定的距離，則相對而言，刀具在定位之後即偏離了原先位置 (參見右下，1 = 設定)。

- **進給速率 ?F=：** 刀具被定位時需要的輪廓加工速率。

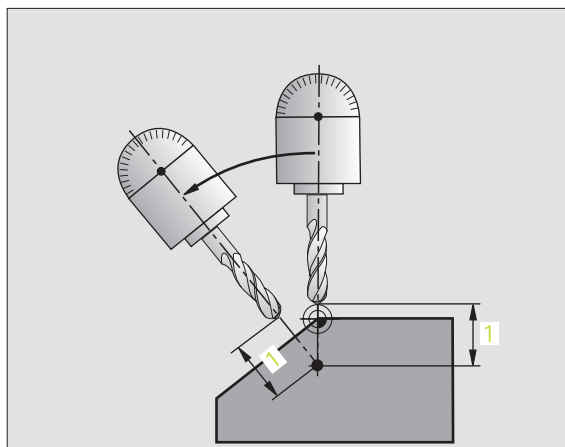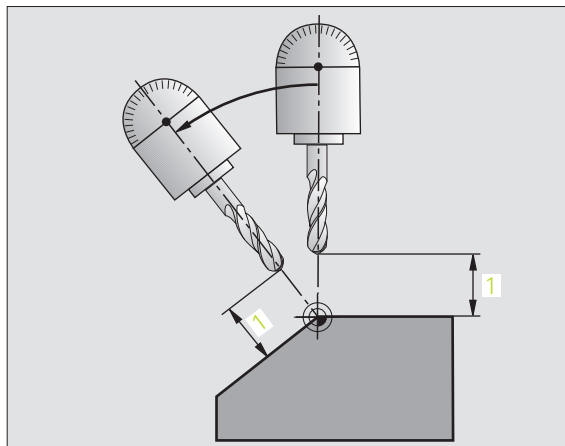

在一獨立的單節中定位旋轉軸

如果您想要在一獨立的定位單節中定位旋轉軸，請依下述進行 (選擇了 **STAY** 選項)：



預先定位刀具到定位期間不會有與工件 (夾治具) 產生碰撞危險的位置。

- ▶ 選擇任何的 **PLANE** 功能，並使用 **STAY** 選項來定義自動定位。在程式執行期間，TNC 計算在機器上存在的旋轉軸之位置值，並將它們儲存在系統參數 Q120 (A 軸)，Q121 (B 軸) 及 Q122 (C 軸) 中。
- ▶ 使用 TNC 所計算的角度值來定義定位單節。

NC 程式單節範例： w 位具有一 C 旋轉工作台及一 A 傾斜工作台的機器到一 B+45 之空間角度。

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	定位在淨空高度
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	定義並啟動平面功能
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	使用 TNC 所計算的數值來定位旋轉軸
...	定義在傾斜工作平面上的加工



選擇其它傾斜可能性：桁 **EQ +/-** (可選擇性地輸入)

您對於工作平面所定義的位置會由 TNC 用來計算機器上所存在的旋轉軸之適當的定位。一般而言，皆有兩種可能的方案。

使用 **SEQ** 開關來指定 TNC 必須使用的可能性：

- **SEQ+** 定位了主控軸向，所以其假設為一正角度。主控軸向為來自工作台的第二旋轉軸，或是來自刀具的第一軸向 (根據機器組態 (請參見右上圖))。
- **-SEQ** 定位了主控軸向，所以其假設為一負角度。


如果您使用 **SEQ** 所選擇的方案並未位在機器的行進範圍內，TNC 即會顯示出**輸入角度不被允許**的錯誤訊息。



當使用 **PLANE AXIS** 功能時，**PLANE RESET** 開關並無作用。

如果您並未定義 **SEQ**，則 TNC 會依下述決定方案：

- 1 TNC 首先檢查是否兩種可能方案皆位在旋轉軸的行進範圍內。
- 2 如果兩者皆是的話，TNC 即選擇最短的可能方案。
- 3 如果僅有一個方案位在行進範圍內，TNC 即選擇此方案。
- 4 如果沒有方案位在行進範圍內，TNC 即顯示出**輸入角度不被允許**的錯誤訊息。

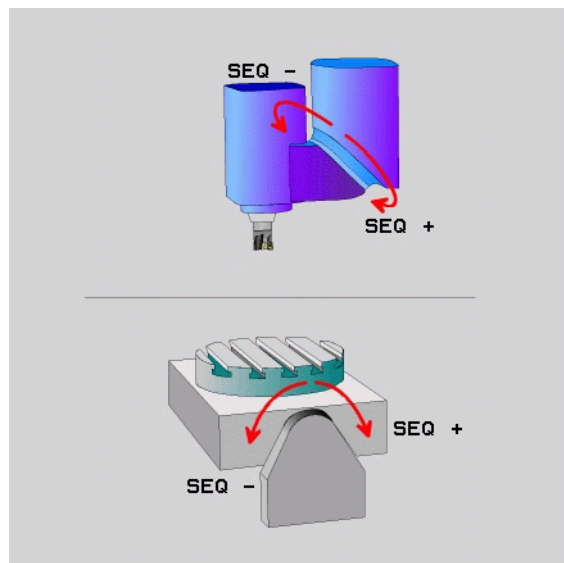

具有一 C 旋轉工作台及一 A 傾斜工作台的機器範例。程式編輯的功能：平面 空間 **SPA+0 SPB+45 SPC+0**

極限開關	開始位置	SEQ	所得到的軸向 位置
無	A+0, C+0	無程式	A+45, C+90
無	A+0, C+0	+	A+45, C+90
無	A+0, C+0	–	淺 A45, C90
無	竝 +0, C105	無程式	淺 A45, C90
無	竝 +0, C105	+	A+45, C+90
無	竝 +0, C105	–	淺 A45, C90
–90 < A < +10	A+0, C+0	無程式	淺 A45, C90
–90 < A < +10	A+0, C+0	+	錯誤訊息
無	A+0, C-135	+	A+45, C+90

選擇轉換的種類 (可 選擇性輸入)

在具有 C 旋轉工作台的機器上，有一功能可用於指定轉換種類：




► **COORD ROT** 指定了平面功能必須僅旋轉座標系統到所定義的傾斜角度。旋轉工作台並未移動；補正僅為數學計算。



► **TABLE ROT** 指定了平面功能必須定位旋轉工作台到所定義的傾斜角度。補正係由旋轉工件來完成。



當使用**平面軸向** 功能時，**座標旋轉** 及**工作台旋轉** 並無作用。

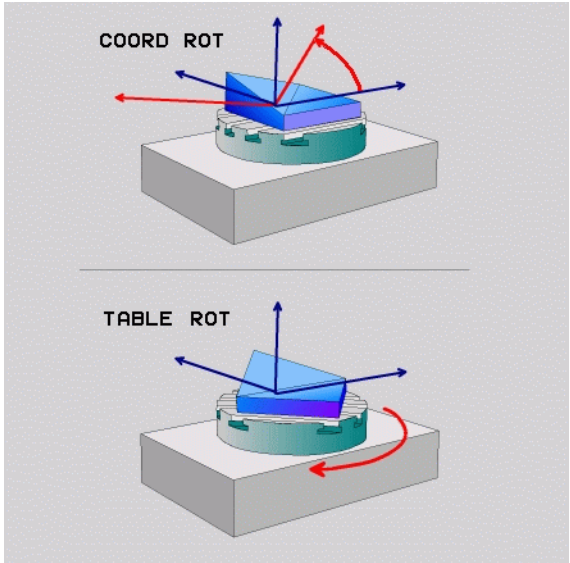

9.10 在傾斜平面上的傾斜刀具加工

功能


結合了 M128 及新的 **PLANE** 功能，現在亦有可能在一傾斜的工作平面上進行**傾斜刀具加工**。此定義可有兩種可能性：

- 透過一旋轉軸的增量行進做傾斜刀具加工
- 透過垂直向量進行傾斜刀具加工



在一傾斜的工作平面上的傾斜刀具加工僅可使用球刀來進行。

Q 用 45 滷銑鉛 Y 及傾斜工作台，您亦可定義傾斜角度為一空間角度。使用 **TCPM 功能** 助 (請參閱 TCPM 功能 (軟體 選項 2) on page 529)

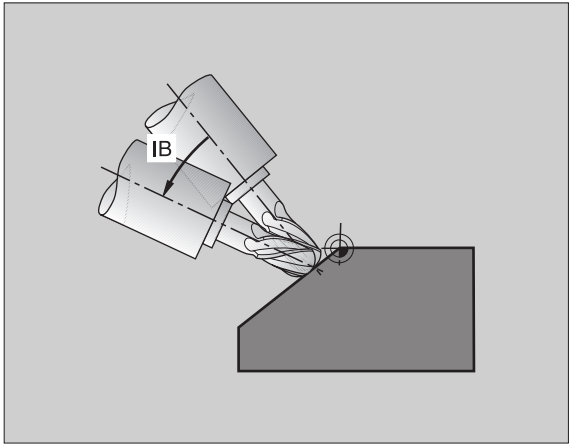

透過一旋轉軸的增量行進做傾斜刀具加工

- ▶ 縮回刀具
- ▶ 啓動 M128
- ▶ 定義任何的平面功能，並考慮定位行爲
- ▶ 透過一 L 單節，增量地在適當的軸向上行進到所想要的傾斜角度

範例性 NC 單節：

...	
12 L Z+50 R0 FMAX M128	定位到淨空高度，啓動 M128
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE SET UP50 F1000	定義並啓動平面功能
14 L IB-17 F1000	設定傾斜角度
...	定義在傾斜工作平面上的加工

透過垂直向量進行傾斜刀具加工



在一 LN 單節中僅可定義一個方向向量。此向量定義了傾斜角度 (垂直向量 **NX, NY, NZ**, 或刀具方向向量 **TX, TY, TZ**)。

- ▶ 縮回刀具
- ▶ 啟動 M128
- ▶ 定義任何的平面功能，並考慮定位行為
- ▶ 執行具有 LN 單節的程式，其中刀具方向由一向量所定義

範例性 NC 單節：

...	
12 L Z+50 R0 FMAX M128	定位到淨空高度，啟動 M128
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE SET UP50 F1000	定義並啟動平面功能
14 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.3 NY+0 NZ+0.9539 F1000 M3	使用垂直向量設定傾斜角度
...	定義在傾斜工作平面上的加工



9.11 TCPM 功能 (軟體 選項 2)

功能



機器製造商必須在機器參數或是座標結構配置表格中輸入機器幾何。



對於具有 Hirth 耦合的傾斜軸：

在縮回刀具之後僅改變傾斜軸的位置。否則您會損傷到輪廓。




在使用 **M91** 或 **M92** 定位之前，且在**刀具呼叫**之前：重設 **TCPM 功能**。

爲了避免輪廓群組，您必須僅使用球刀來配合 **TCPM 功能**。

刀長必須參照到刀尖的球心。

如果啓動了 **TCPM 功能**，TNC 即在狀態顯示中顯示出符號 .

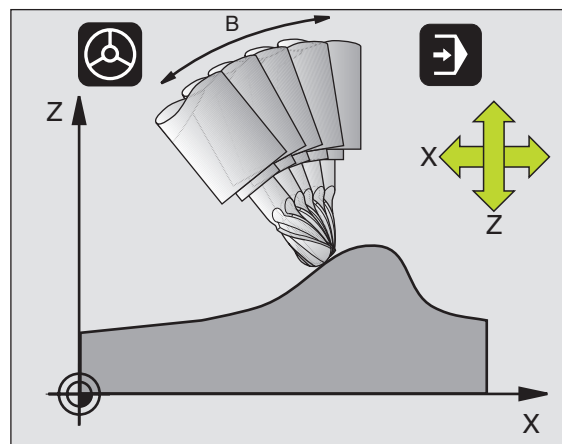

TCPM 功能 爲對於 **M128** 功能的一種改良，您可用以在定位旋轉軸時定義 TNC 的行爲。相反於 **M128**，使用 **TCPM 功能** 時您可定義多個功能的動作模式：

- 程式編輯的進給速率之動作模式：**F TCP / F CONT**
- 如果旋轉軸座標在 NC 程式中進行程式編輯的解譯：**AXIS POS / AXIS SPAT**
- 在起始與目標位置之間的解譯種類：**PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**

定義 TCPM 功能

SPEC
FCT

► 顯示具有特殊功能的軟鍵列

FUNCTION

► 選擇 TCPM 功能

程式編輯的進給速率之動作模式

TNC 提供了兩種功能來定義程式編輯的進給速率之動作模式：

- F
TCP

► **F TCP** (刀具中心點) 指定所設定的進給速率可解譯成刀尖點與工件之間的實際相對速度。
- F
CONTOUR

► **F CONT** 決定了程式編輯的進給速率要被解譯成在個別 NC 單節中所程式編輯的軸向輪廓進給速率。

範例性 NC 單節：

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	進給速率要參照到刀尖點。
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	進給速率被解譯成刀具沿著輪廓的速率
...	



程式編輯的旋轉軸座標之解譯

直到目前為止，具有 45 銜鉛 Y 或 45 公蛭 u 作台之機器不能輕易地相對於目前啟動的座標系統 (空間角度) 來設定傾斜角度或刀具方位。此功能僅可透過使用垂直向量的特殊撰寫程式 (LN 單節) 才能夠實現。

TNC 現在提供了以下的功能：

- AXIS
POSITION

► **AXIS POS** 決定了 TNC 解譯程式編輯的旋轉軸座標成為個別軸向的正規位置。
- AXIS
SPATIAL

► **AXIS SPAT** 決定了 TNC 將程式編輯的旋轉軸座標解譯成空間角度。



AXIS POS 必須僅能在您的機器裝設有笛卡兒旋轉軸時才能夠使用時。 Q 用 45° 旋座頭 / 傾斜工作台，**AXIS POS** 亦會造成不正確的軸向位置。

AXIS SPAT: 在定位單節中輸入的旋轉軸座標為空間角度，其係相對於目前啟動 (可能為傾斜的) 座標系統 (增量空間角度)。

在您於第一定位單節中使用 **AXIS SPAT** 開啓功能 **TCPM** 之後，您必須皆在傾斜角度定義中程式編輯所有的三個空間角度。 馴蠅野岐 b 如果一或多個空間角度為 0 的狀況。

範例性 NC 單節：

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	旋轉軸座標為軸向角度
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	旋轉軸座標為空間角度
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	設定軸向方位到 B+45 度 (空間角度)。定義空間角度 A 及 C 為 0。
...	



起始與終止位置之間的補間種類

TNC 提供兩個功能來定義起始與終止位置之間的補間種類：

- PRTH
CONTROL
AXIS

► **PATHCTRL AXIS** 決定了在一直線上個別NC單節移動的起始與終止位置之間的刀具點 (**Face Milling**)。在起始與終止位置處刀具軸的方向對應於個別程式編輯的數值，但是刀具圓周邊並未描述了起始與終止位置之間一定義的路徑。由刀具圓周邊銑削所產生的表面 (**Peripheral Milling**) 係根據機器幾何。
- PRTH
CONTROL
VECTOR

► **ATHCTRL VECTOR** 決定了在一直線上個別 NC 單節移動的起始與終止之間的刀具點，以及在起始與終止位置之間被補間的刀具軸之方向，所以即得到由於刀具圓周邊所加工出來的平面 (**Peripheral Milling**)



使用 **PATHCTRL VECTOR** 時請記得：

任何定義的刀具方位通常可透過兩個不同的傾斜角度位置來進入。埤 NC 使用對於由目前位置起始為最短可用路徑的方案。因此，利用 5 軸加工，其會發生 TNC 在旋轉軸上移動到並未程式編輯的終止位置。

助爲了儘可能得到最爲連續的多軸移動，使用**旋轉軸公差的循環 32**。助 (請參閱 公差 (循環 32) on page 499) 旋轉軸的公差必須約與在循環 32 中定義的輪廓加工差異的公差相同。所定義的旋轉軸公差愈大，在圓周邊銑削期間輪廓加工差異就愈大。

範例性 NC 單節：

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	刀尖沿著一直線移動
14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	刀尖與刀具方向向量在一個平面上移動
...	



重設 TCPM 功能



► **重設 TCPM 功能** 僅在當您想要特地在一程式中重設功能時使用。

範例性 NC 單節：

...	
25 FUNCTION RESET TCPM	重設 TCPM 功能
...	

如果您在一程式執行模式中選擇一新程式，TNC 自動地重設 **TCPM 功能**。

您僅可在 **PLANE** 功能不作用時，能夠重設 **TCPM 功能**。

如果需要的話，在 **重設 TCPM 功能** 之前執行平面重設。



9.12 產生返回程式

功能

利用此 TNC 功能，您可倒轉一輪廓的加工方向。



請注意到 TNC 會比要轉換的程式檔案大小需要在硬碟上具有許多倍的自由記憶體空間。

PGM
MGT

▶ 選擇您想要倒轉的加工方向。



▶ 偏移軟鍵列，直到出現轉換程式 軟鍵。

轉換
程式

▶ 選擇具有轉換程式功能的軟鍵列。

轉換
PGM
FWD REV

▶ 產生向前及返回程式



由 TNC 所建立的檔案名稱包含舊檔名及副檔名 **_rev** 範例：

■ 要倒轉加工方向之程式的檔案名稱：**CONT1.H**

■ 要由 TNC 產生的返回程式之檔案名稱：**CONT1_rev.h**

為了產生一返回程式，TNC 首先必須產生一線性化的向前程式，即在一程式當中取得所有的輪廓元件。此程式亦可執行，並具有副檔名為 **_fwd.h**。

對於要轉換之程式的預先要求

TNC 在程式中倒轉所有**定位單節**。以下的功能並未引入到**返回程式**。

- 定義工件外型
- 刀具呼叫
- 座標轉換循環
- 固定的循環與探針循環
- 循環呼叫 **CYCL CALL**，**CYCL CALL PAT**，**CYCL CALL POS**
- **M** 功能

因此海德漢公司建議僅轉換包含有一純粹輪廓描述的程式。所有在 TNC 上可用到的路徑功能皆可允許，包括 **FK** 單節。**RND** 及 **CHF** 單節由 TNC 移動，所以它們可於輪廓上正確的位置處再次執行。

TNC 亦會計算其它方向之半徑補正。



如果程式當中包括輪廓接近及離開功能 (**APPR/DEP/RND**)，請使用程式編輯繪圖來檢查返回程式。某些幾何條件會造成不正確的輪廓。

要轉換的程式必須不能包含具有 **M91** 或 **M92** 之任何 NC 單節。

應用範例

輪廓 **CONT1.H** 係要在數次縱向進給中銑削。TNC 產生向前檔案 **CONT1_fwd.h** 及返回檔案 **CONT1_rev.h**。

NC 單節

...	
5 TOOL CALL 12 Z S6000	刀具呼叫
6 L Z+100 R0 FMAX	在刀具軸向上縮回
7 L X-15 Y-15 R0 F MAX M3	在平面上預先定位，主軸啓動
8 L Z+0 R0 F MAX	接近刀具軸向上的起始點
9 LBL 1	設定一標記
10 L IZ-2.5 F1000	增量值中的進給深度
11 CALL PGM CONT1_FWD.H	呼叫向前程式
12 L IZ-2.5 F1000	增量值中的進給深度
13 CALL PGM CONT1_FWD.H	呼叫返回程式
14 CALL LBL 1 REP3	重複由單節 9 開始的程式部份共三次
15 L Z+100 R0 F MAX M2	縮回刀具，程式結束



9.13 過濾輪廓 (FCL 2 功能)

功能

利用 TNC 功能可以過濾在離線程式編輯工作站產生的輪廓，並僅包含直線區段。過濾會使輪廓平滑，其通常允許更快且無搖晃的加工。

在您已經輸入過濾設定之後，TNC 由原始程式利用過濾的輪廓來產生一新的程式。



▶ 選擇您想要過濾的程式。



▶ 偏移軟鍵列，直到出現轉換程式 軟鍵。




▶ 選擇具有轉換程式功能的軟鍵列。



▶ 選擇過濾功能。TNC 開啓一突現式視窗來進行過濾設定的定義。

▶ 輸入過濾範圍的長度，單位是 mm(對於英吋程式為 inch)。由有問題的点開始，過濾範圍定義了在輪廓上的實際長度(在該點之前及之後)，其中即由 TNC 來過濾點。使用 ENT 鍵確認。

▶ 輸入最大可允許路徑差異值，單位為 mm(對於英吋程式為 inch)。使用 ENT 鍵確認公差值，其最多為輪廓可偏離原始輪廓的值。

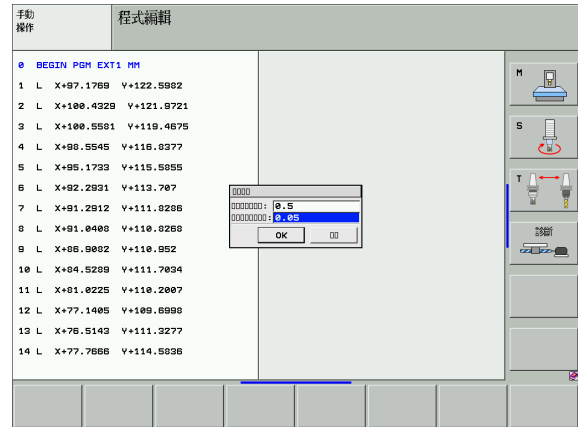

根據過濾設定，新產生的檔案可以比原始檔案包含明顯更多的點(直線單節)。

最大可允許路徑差異必須不超過實際的點間隔，否則 TNC 會將輪廓過度地線性化。

要過濾的程式必須不能包含具有 **M91** 或 **M92** 之任何 NC 單節。

由 TNC 所建立的檔案名稱包含舊檔名及副檔名 **_flt.** 範例：

- 要倒轉加工方向之程式的檔案名稱：**CONT1.H**
- 要由 TNC 產生的過濾程式之檔案名稱：**CONT1_flt.h**





10

程式編輯：子程式與程式段落重複



10.1 標記子程式與程式段落重複

子程式與程式段落重複可以使您一次程式編輯加工順序之後，即可在需要時經常地執行。

標記

子程式與程式段落重複之開始即使用標記在一加工程式中做註記。

標記係由在 1 到 999 之間的數目來識別，或是可用自行定義的名稱所識別。每個標記編號或標記名稱可使用 **LABEL SET** 在程式中設定，但僅能一次。您可輸入之標記名稱的數目僅受限於內部記憶體。



如果一個 **LABEL** 名稱或編號被設定超過一次，**TNC** 即在 **LBL SET** 單節的結束時傳送一錯誤訊息。對於非常長的程式，您可利用 **MP7229** 限制要對於重複標記做檢查的單節數目。

LABEL 0 (LBL 0) 係專屬用來標示一子程式的結束，因此在需要時皆可使用。


10.2 子程式

操作順序

- 1 TNC 會執行加工程式，直到利用 CALL LBL 叫用一子程式的單節為止。
- 2 然後即從子程式的開始執行到結束。子程式結束即標示為 LBL 0。
- 3 然後 TNC 在子程式呼叫之後由該單節重新執行加工程式。

程式編輯註記

- 一主程式可以包含最多 254 個子程式。
- 您可以任何順序呼叫子程式，並可視需要經常叫用。
- 一子程式不能夠呼叫它自己。
- 寫入子程式在主程式結束之處（於具有 M02 或 M30 之單節之後）。
- 如果子程式係位在具有 M02 或 M30 之單節之前，它們即使未被呼叫到，也至少會執行一次。

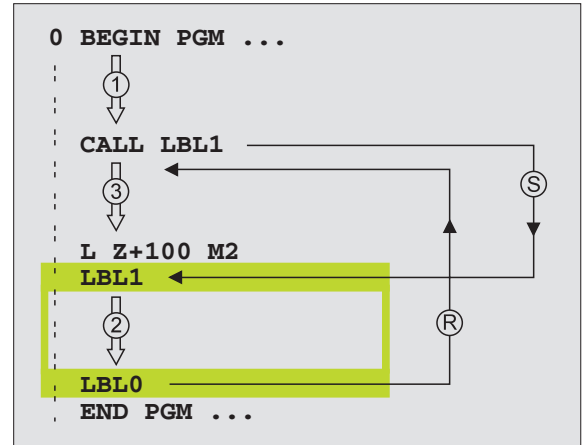

程式編輯一子程式

LBL
SET

- ▶ 爲了標示開始，按下 LBL SET 鍵。
- ▶ 輸入子程式編號。
- ▶ 爲了標示結束，按下 LBL SET 鍵，並輸入標記編號 "0" 或 "C"。

呼叫一子程式

LBL
CALL

- ▶ 爲了呼叫一子程式，按下 LBL CALL 鍵。
- ▶ **Label number:** 輸入您想要呼叫的子程式之標記編號。如果您想要使用一標記名稱，按下 " 切換文字 輸入 " 鍵。
- ▶ **Repeat REP:** 利用 NO ENT 鍵忽略對話性問題。重複 REP 僅用於程式段落重複。



CALL LBL 0 並不被允許 (Label 0 僅用於標示一子程式的結束)。

10.3 程式段落重複

標記 LBL

一程式段落重複的開始即由標記 LBL 所標示。一程式段落重複的結束即由 CALL LBL/REP 所識別。

操作順序

- 1 TNC 執行加工程式，直到程式段落結束 (CALL LBL /REP)。
- 2 然後在所呼叫的 LBL 與標記呼叫 CALL LBL /REP 之間的程式段落即會重複在 REP 之後所輸入的次數。
- 3 然後 TNC 在最後一次重複之後重新開始加工程式。

程式編輯註記

- 您可重複一程式段落最多到連續 65,534 次。
- TNC 永遠會以程式編輯的重複次數要多執行一次的程式段落。

程式編輯一程式段落重複


LBL
SET

- ▶ 爲了標示開始，按下 LBL SET 鍵，並對於您想要重複的程式段落輸入一標記編號。如果您想要使用一標記名稱，按下 " 切換文字輸入 " 鍵。
- ▶ 輸入程式段落。

呼叫一程式段落重複

LBL
CALL

- ▶ 按下 LBL CALL 鍵，並輸入您想要重複的程式段落之標記編號以及重複次數 (利用 Repeat REP)。

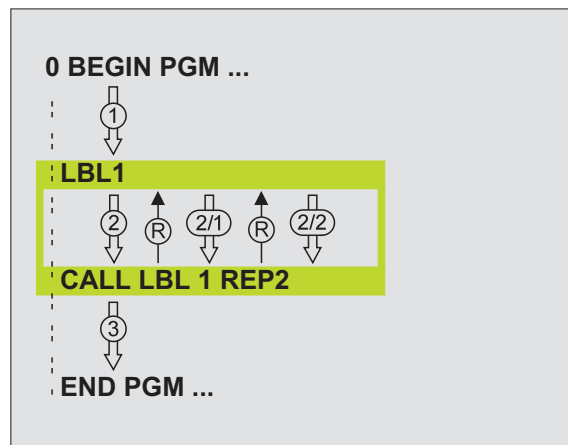


10.4 分開程式成為子程式

操作順序

- 1 TNC 會執行加工程式，直到利用 CALL PGM 呼叫加工程式的單節為止。
- 2 然後會從頭到尾執行其它程式。
- 3 然後 TNC 利用在程式呼叫之後的單節重新執行第一個 (呼叫的) 加工程式。

程式編輯註記

- 其不需要標記來呼叫任何的程式，如同一子程式。
- 所呼叫的程式必須不包含 M 功能 M02 或 M30。如果您在所叫用的程式中已經利用標記定義子程式，即可利用 **FN 9 使用 M2 或 M30: 如果 +0 EQU +0 GOTO LBL 99** 跳躍功能來強迫跳躍過此程式區段。
- 被呼叫的程式必須不能包含一 **CALL PGM** 呼叫到該呼叫的程式，否則會造成一無限迴圈。

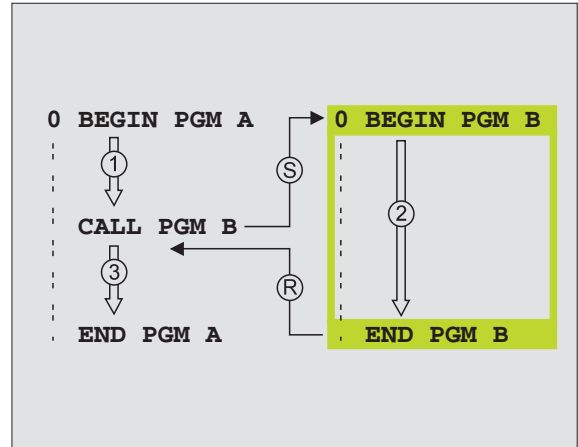

呼叫任何程式如同一子程式

PGM
CALL

程式

- ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下 **PGM CALL** 鍵。
- ▶ 按下 **PROGRAMM** 軟鍵。
- ▶ 輸入您想要呼叫之程式的完整路徑名稱，並使用 **END** 鍵確認您的輸入。



您所呼叫的程式必須儲存在您的 **TNC** 之硬碟上。

如果您所要呼叫的程式係位在與您進行呼叫的程式所在相同的目錄當中時，您僅需要輸入程式名稱。

如果被呼叫的程式並不是位在與您進行呼叫的程式所在相同的目錄當中時，您必須輸入完整的路徑，例如
TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H。

如果您想要呼叫一 ISO 程式，在程式名稱 **.I** 之後輸入檔案種類。

您亦可使用 **CYCLE 12 PGM CALL** 呼叫一程式。

在規則上，**Q** 參數在使用 **PGM CALL** 時為共同有效。所以請注意到在被呼叫的程式中對於 **Q** 參數的改變亦會影響進行呼叫的程式。

10.5 巢狀架構

巢狀架構種類

- 在一子程式中的子程式
- 在一程式段落重複中的程式段落重複
- 重複的子程式
- 在一子程式中的子程式重複

巢狀架構深度

巢狀架構深度為連續層級的數目，其中程式段落或子程式能夠呼叫其它的程式段落或子程式。

- 子程式的最大巢狀架構深度：8
- 主程式呼叫的最大巢狀架構深度：6, 其中 CYCL CALL 做為一主程式呼叫。
- 您可視需要經常進行巢狀架構程式段落重複。

在一子程式中的子程式

NC 程式單節範例

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
⌚ 17 CALL LBL SP1	呼叫標示為 LBL SP1 之子程式。
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	最後一個程式單節
	主程式 (具有 M02)
⌚ 36 LBL SP1	子程式 SP2 的開始
...	
39 CALL LBL 2	呼叫標示為 LBL 2 之子程式
...	
45 LBL 0	子程式 1 結束
46 LBL 2	子程式 2 的開始
...	
62 LBL 0	子程式 2 結束
63 END PGM NEW MM	



程式執行

- 1 主程式 UPGMS 執行到單節 17。
- 2 子程式 1 被呼叫，並執行到單節 39。
- 3 子程式 2 被呼叫，並執行到單節 62。子程式 2 結束，並返回跳到呼叫它的子程式。
- 4 子程式 1 由單節 40 執行到單節 45。子程式 1 結束，並返回跳到主程式 SUBPGMS。
- 5 主程式 UPGMS 由單節 18 執行到單節 35。返回跳到單節 1，並結束程式。

重複程式段落進行重複

NC 程式單節範例

0 BEGIN PGM NEW MM	
...	
15 LBL 1	程式段落重複 1 之開始
...	
20 LBL 2	程式段落重複 2 之開始
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	此單節與 LBL 2 之間的程式段落
...	(單節 20) 重複兩次
35 CALL LBL 1 REP 1	此單節與 LBL 1 之間的程式段落
...	(單節 15) 重複一次
50 END PGM REPS MM	

程式執行

- 1 主程式 REPS 執行到單節 27。
- 2 單節 27 與單節 20 之間的程式段落重複兩次。
- 3 主程式 REPS 由單節 28 執行到單節 35。
- 4 單節 35 與單節 15 之間的程式段落被重複一次 (包括單節 20 與 27 之間的程式段落重複)。
- 5 主程式 REPS 由單節 36 執行到單節 50(程式結束)。



重複一子程式

NC 程式單節範例

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	程式段落重複 1 之開始
11 CALL LBL 2	子程式呼叫
12 CALL LBL 1 REP 2	此單節與 LBL 1 之間的程式段落
...	(單節 10) 重複兩次
19 L Z+100 R0 FMAX M2	具有 M2 之主程式的最後一個單節
20 LBL 2	子程式開始
...	
28 LBL 0	子程式結束
29 END PGM UPGREP MM	

程式執行

- 1 主程式 UPGREP 執行到單節 11。
- 2 子程式 2 被呼叫並執行。
- 3 單節 12 與單節 10 之間的程式段落重複兩次。此代表子程式 2 被重複兩次。
- 4 主程式 UPGREP 由單節 13 執行到單節 19。程式結束。




10.6 程式編輯範例

範例：在數個螺旋進給量中銑削一輪廓。

程式順序

- 預先定位刀具到工件表面
- 輸入增量值的螺旋進給量深度
- 輪廓銑削
- 重複向下進給及輪廓銑削

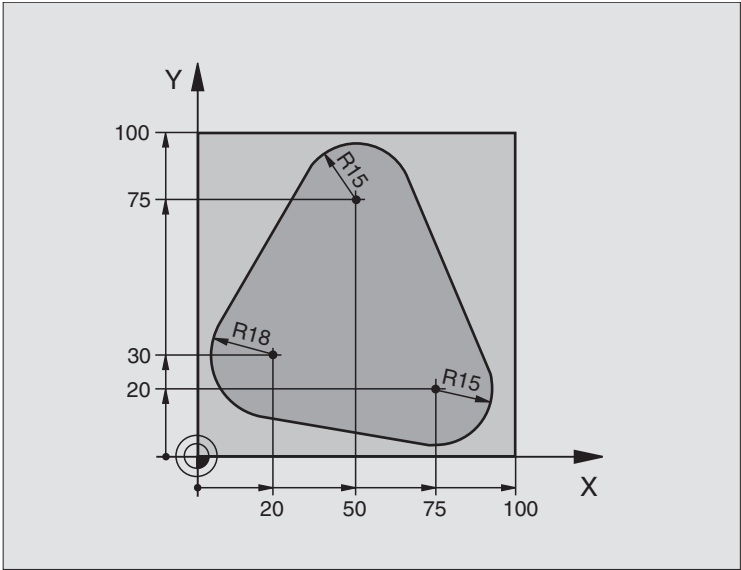

0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+10	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S500	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 L X-20 Y+30 R0 FMAX	預先定位到工件平面
7 L Z+0 R0 FMAX M3	預先定位到工件表面


8 LBL 1	設定程式段落重複之標記
9 L IZ-4 R0 FMAX	增量值的螺旋進給量深度 (在空間中)
10 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	接近到輪廓。
11 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	輪廓
12 FLT	
13 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
14 FLT	
15 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
16 FLT	
17 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	
18 DEP CT CCA90 R+5 F1000	離開輪廓
19 L X-20 Y+0 R0 FMAX	縮回刀具
20 CALL LBL 1 REP 4/4	返回跳到 LBL 1；段落總共重複四次。
21 L Z+250 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
22 END PGM PGMWDH MM	



範例：鑽孔群組

程式順序

- 在主程式中接近鑽孔群組
- 呼叫鑽孔群組 (子程式 1)
- 在子程式 1 中僅程式編輯鑽孔群組一次

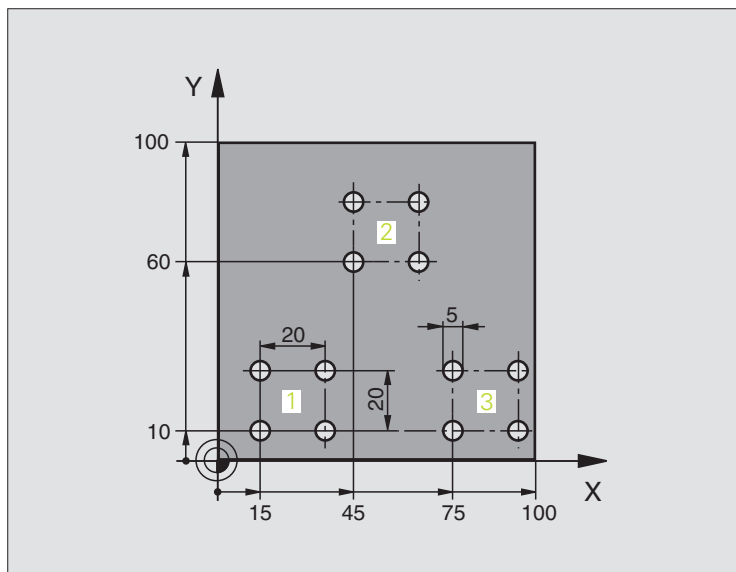

0 BEGIN PGM SP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	定義刀具
4 TOOL CALL 1 Z S5000	刀具呼叫
5 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
6 CYCL DEF 200 DRILLING	循環定義：鑽孔
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-.10 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=5 ; 縱向進給量深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=10 ; 第二次設定淨空	
Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間	


7 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	移動到群組 1 的開始點
8 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
9 L X+45 Y+60 R0 FMAX	移動到群組 2 的開始點
10 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
11 L X+75 Y+10 R0 FMAX	移動到群組 3 的開始點
12 CALL LBL 1	呼叫群組的子程式
13 L Z+250 R0 FMAX M2	主程式結束
14 LBL 1	子程式 1 的開始：鑽孔群組
15 CYCL CALL	鑽孔 1
16 L IX.20 R0 FMAX M99	移動到第二個鑽孔，呼叫循環
17 L IY+20 R0 FMAX M99	移動到第三個鑽孔，呼叫循環
18 L IX-20 R0 FMAX M99	移動到第四個鑽孔，呼叫循環
19 LBL 0	子程式 1 結束
20 END PGM SP1 MM	



範例：具有數個刀具的鑽孔群組

程式順序

- 在主程式中程式編輯固定的循環
- 呼叫整個孔圖案 (子程式 1)
- 接近子程式 1 中的鑽孔群組, 呼叫鑽孔群組 (子程式 2)
- 在子程式 2 中僅程式編輯鑽孔群組一次

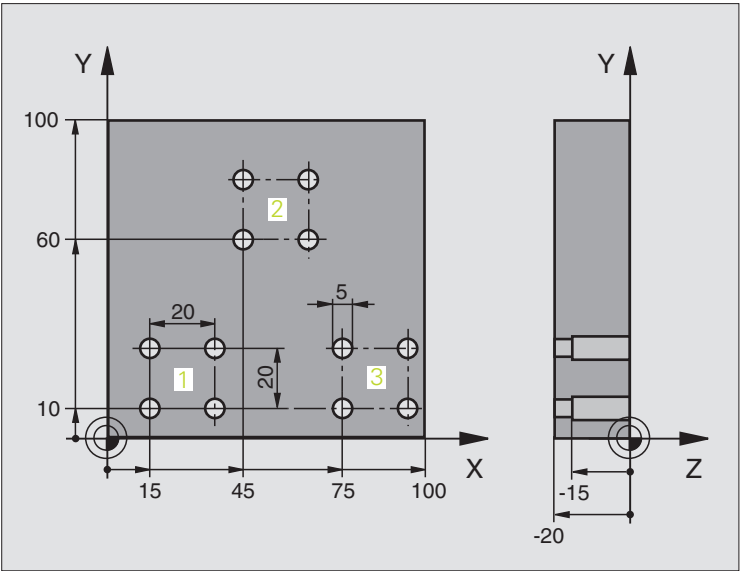


0 BEGIN PGM SP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6	定義刀具：中心鑽頭
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	定義刀具：鑽頭
5 TOOL DEF 2 L+0 R+3.5	定義刀具：鉸刀
6 TOOL CALL 1 Z S5000	呼叫刀具：中心鑽頭
7 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
8 CYCL DEF 200 DRILLING	循環定義：中心定位
Q200=2 ; 設定淨空	
Q202=-3 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=3 ; 縱向進給量深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=10 ; 第二次設定淨空	
Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間	
9 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式 1



10 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀
11 TOOL CALL 2 Z S4000	呼叫刀具：鑽頭
12 FN 0: Q201 = -25	鑽孔的新深度
13 FN 0: Q202 = +5	鑽孔的新縱向進刀深度
14 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式 1
15 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀
16 TOOL CALL 3 Z S500	呼叫刀具：鉸刀
17 CYCL DEF 201 REAMING	循環定義：鉸孔
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-15 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q211=0.5 ; 在設定深度處的停留時間	
Q208=400 ; 縮回進給速率	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=10 ; 第二次設定淨空	
18 CALL LBL 1	呼叫整個孔圖案之子程式 1
19 L Z+250 R0 FMAX M2	主程式結束
20 LBL 1	子程式 1 的開始：整個孔圖案
21 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	移動到群組 1 的開始點
22 CALL LBL 2	呼叫群組的子程式 2
23 L X+45 Y+60 R0 FMAX	移動到群組 2 的開始點
24 CALL LBL 2	呼叫群組的子程式 2
25 L X+75 Y+10 R0 FMAX	移動到群組 3 的開始點
26 CALL LBL 2	呼叫群組的子程式 2
27 LBL 0	子程式 1 結束
28 LBL 2	子程式 2 的開始：鑽孔群組
29 CYCL CALL	具有啟動固定循環的第一鑽孔
30 L 9X+20 R0 FMAX M99	移動到第二個鑽孔，呼叫循環
31 L IY+20 R0 FMAX M99	移動到第三個鑽孔，呼叫循環
32 L IX-20 R0 FMAX M99	移動到第四個鑽孔，呼叫循環
33 LBL 0	子程式 2 結束
34 END PGM SP2 MM	



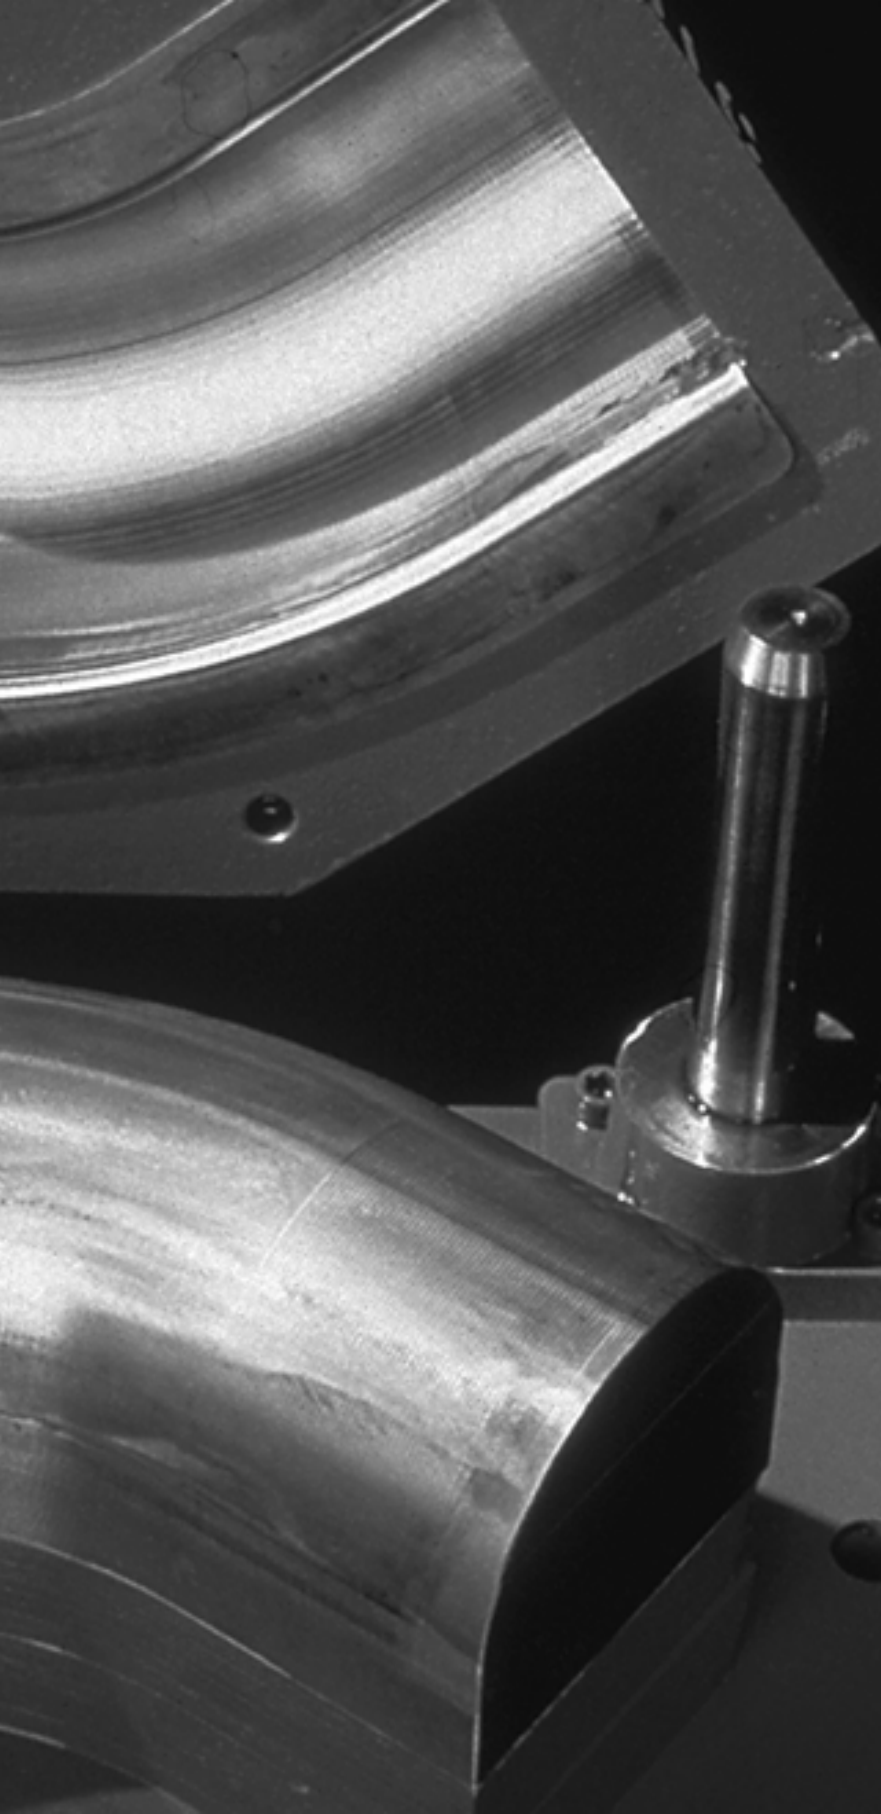

11

程式編輯：Q 參數



11.1 原理與概述

您可在單一加工程式中編輯完整加工系列程式。您可輸入稱為 **Q** 參數的變數來編輯完整加工系列程式，而不是輸入固定數值。

Q 參數可表示以下資訊：

- 座標值
- 進給速率
- 主軸轉速
- 循環資料

Q 參數也可讓您用程式編輯透過數學函數來定義輪廓。您也可使用 **Q** 參數以依據邏輯條件來執行加工步驟。您也可同時使用 **FK** 程式編輯來組合不具 **NC** 相容尺寸的輪廓與 **Q** 參數。


Q 參數係以字母 **Q** 及介於 0 與 1999 之間的數字來標示，並且按照三種類別加以分類：

意義	範圍
自由可應用的參數，對於儲存在 TNC 記憶體中的所有程式皆共通有效	Q1600 至 Q1999
自由可應用的參數，只要不發生與 SL 循環重疊，對於儲存在 TNC 記憶體中的所有程式皆共通有效	Q0 至 Q99
特殊 TNC 功能的參數	Q100 至 Q199
主要供循環使用並且 TNC 記憶體中儲存所有程式都可使用的全域參數。	Q200 至 Q1199
主要用於 OEM 循環的參數，對於所有儲存在 TNC 記憶體內的程式皆為有效。此即需要與機器製造商或供應商協調。	Q1200 至 Q1399
主要使用於 呼叫啟動 OEM 循環之參數，對於儲存在 TNC 記憶體中的所有程式皆共通有效	Q1400 至 Q1499
主要使用於 定義啟動 OEM 循環之參數，對於儲存在 TNC 記憶體中的所有程式皆共通有效	Q1500 至 Q1599

QS 參數 (**S** 代表字串) 亦可用於 **TNC**，而可以處理文字。原則上相同的範圍可以用於 **QS** 參數以及 **Q** 參數 (請參見上表)。



請注意 **QS** 參數當中 **QS100** 到 **QS199** 的範圍係保留給內部文字。

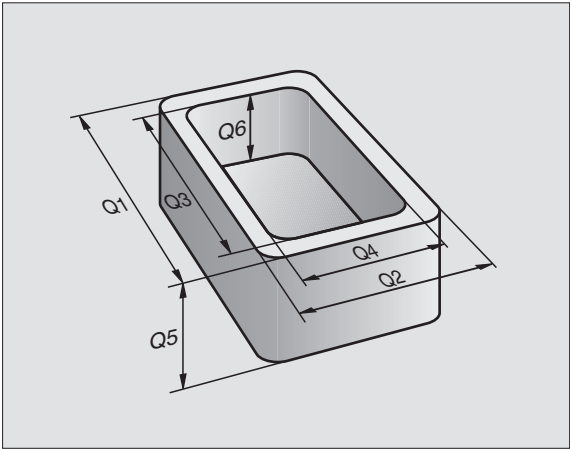

程式編輯注意事項

您可在程式內混合使用 Q 參數與固定數值。

給 Q 參數之間的數值指定可介於 -99 999.9999 與 +99 999.9999。TNC 內部可計算的最大寬度為小數點前 57 位位元與小數點後 7 位位元 (相當於 4 294 967 296 十進位值的 32 位元資料寬度)。



TNC 會將某些資料指定給部分 Q 參數。例如，**Q108** 被指定給目前的刀徑，請參閱 Q 參數 預先指定，page 602。

如果您在編碼的 OEM 循環當中使用參數 **Q60** 到 **Q99**，透過 **MP7251** 定義是否這些參數僅在 OEM 循環中 (.CYC 檔案) 局部使用，或可在所有程式當中共通使用。



呼叫 Q 參數功能

助邦種 z 正在寫入一零件程式，按下 Q 鍵 (在使用數字盤做數字輸入及軸向選擇，在 +/- 鍵下方)。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

功能群組	軟鍵	頁面
基本運算 (指定、加法、減法、乘法、除法、平方根)	基本 運算	頁面 560
三角函數	三 角	頁面 562
圓計算功能	圓 強 校 正	頁面 564
If/then 條件，跳躍	跳 躍	頁面 565
其他功能	多 重 功 能	頁面 568
直接輸入公式	公 式	頁面 590
加工複合輪廓功能	輪 廓 公 式	頁面 455
字串處理功能	一 列 公 式	頁面 594



11.2 — 加工系列 — 取代數值的 Q 參數

功能

Q 參數功能 **FN 0:ASSIGN** 指定數值給 Q 參數。可讓您在程式中使用變數來取代固定數值。

NC 程式單節範例

15 FNO: Q10=25	指定
...	Q10 含有值 25
25 L X +Q10	表示 L X +25

您只需要針對整個加工系列編輯一個程式，請輸入尺寸作為 Q 參數。

若要用程式編輯特定加工，請將適當值指定給個別 Q 參數。

範例

圓筒具有 Q 參數


圓筒半徑

圓筒高度

圓筒 Z1

圓筒 Z2

$R = Q1$
 $H = Q2$
 $Q1 = +30$
 $Q2 = +10$
 $Q1 = +10$
 $Q2 = +50$

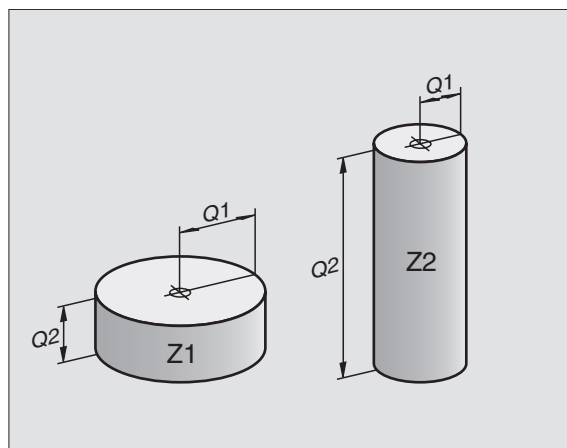

11.3 敘述透過數學運算定義的輪廓

功能

以下列出的 Q 參數可讓您在加工程式中用程式編輯基本數學函數：

- ▶ 選取 Q 參數功能：按下 Q 鍵 (位於數字鍵盤右方)。Q 參數功能顯示在軟鍵列中。
- ▶ 如要選擇數學函數：請按下 ARITHMETIC (運算) 軟鍵。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

概述

功能	軟鍵
FN0:ASSIGN 範例：FN 0:Q5 = +60 指定數值。	FN0 X = Y
FN 1:ADDITION 範例：FN1: 淺 Q1 = Q2 + 5 計算及指定兩個值的總和。	FN1 X + Y
FN2:SUBTRACTION 範例：FN2: 者 1 = +10 -5 計算及指定兩個值的差值。	FN2 X - Y
FN3: 乘法運算 範例：FN3:Q2 = +3 * +3 計算及指定兩個值的乘積。	FN3 X * Y
FN4:DIVISION 範例：FN4:Q4 = +8 DIV +Q2 計算及指定兩個值的商。 不允許使用的功能：除數為 0	FN4 X / Y
FN5:SQUARE ROOT 範例：FN5:Q20 = SQRT 4 計算及指定數字的平方根。 不允許使用的功能：負數平方根	FN5 平方根

助您可在「=」字元右方輸入下列項目：

- 兩個數字
- 兩個 Q 參數
- 一個數字及一個 Q 參數

您可在等式中輸入帶正負號的 Q 參數及數值。



程式編輯基本操作

範例：

Q

請按下 Q 鍵來呼叫 Q 參數功能。

基本
運算

如要選擇數學函數：請按下 BASIC ARITHMETIC(基本運算) 軟鍵。

FN0
X = Y

如要選取 Q 參數功能指定，請按下 FN0 X = Y 軟鍵。

結果的參數號碼？

5

ENT

輸入 Q 參數的數字，例如 5。

第一數值或參數？

10

ENT

將數值 10 指定給 Q5。

Q

請按下 Q 鍵來呼叫 Q 參數功能。

基本
運算

如要選擇數學函數：請按下 BASIC ARITHMETIC(基本運算) 軟鍵。

FN3
X * Y

如要選取 Q 參數功能乘法運算，請按下 FN3 X * Y 軟鍵。

結果的參數號碼？

12

ENT

輸入 Q 參數的數字，例如 12。

第一數值或參數？

Q5

ENT

輸入第一個值 Q5。

第二數值或參數？

7

ENT

輸入第二個值 7。

Example: 在 TNC 中的程式單節

16 FN0: Q5 = +10

17 FN3: Q12 = +Q5 * +7



11.4 三角函數

定義

正弦、餘弦及正切是指定直角三角形邊比率的術語。在此例中：

正弦函數： $\sin \alpha = a / c$

餘弦函數： $\cos \alpha = b / c$

正切函數： $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

其中

- c 是位於直角對面的邊
- a 是位於角度 α 對面的邊
- b 是第三邊。

TNC 可從正切函數找到角度：

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

範例：

$$a = 25 \text{ mm}$$


$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0.5 = 26.57^\circ$$

另外：

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (where } a^2 = a \times a \text{)}$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

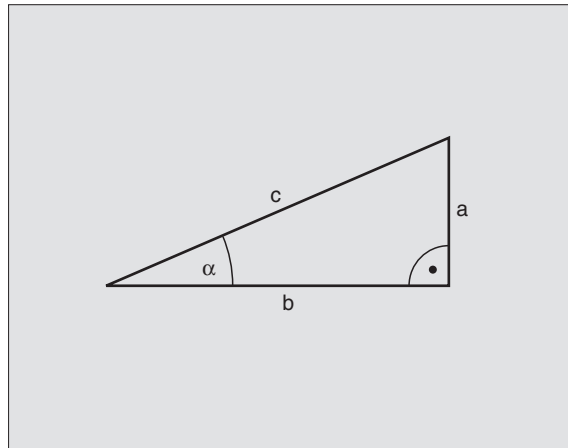

編輯三角函數程式

請按下 ANGLE FUNCTION (指定功能) 軟鍵來呼叫角度功能。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

程式編輯：爬芩駟 u 範例：茁 { 式編輯基本操作 }。

功能	軟鍵
FN6:SINE 範例：FN6: 考 20 = SINQ5° 以度數 (°) 為單位來計算角度的正弦，並且指定給參數。	FN6 SIN (X)
FN7:COSINE 範例：FN7: 考 21 = COSQ5° 以度數 (°) 為單位來計算角度的餘弦，並且指定給參數。	FN7 COS (X)
FN8:ROOT SUM OF SQUARES 範例：FN8:Q10 = +5 LEN +4 利用兩個值計算及指定長度。	FN8 X LEN Y
FN13:ANGLE 範例：FN13: 考 20 = +25 ANGQ1° 利用兩邊的正切或利用角度的正弦和餘弦計算角度 (0 < 角度 < 360°)，並且指定給參數。	FN13 X ANG Y



11.5 計算圓

功能

TNC 可利用圓形的三個或四個已知點，使用圓計算功能來計算圓心及圓半徑。如果使用四個點，則計算結果會更精確。

應用：如果您想要使用可程式編寫的探測功能來決定搪孔或間距 (pitch) 圓形的位置及大小，就可使用這些功能。

功能	軟鍵
FN23:Determining the CIRCLE DATA from three points(從三個點決定圓資料) 範例： FN23:Q20 = CDATA Q30	FN23 3點 圓心

圓的三組點座標值必須儲存至參數 Q30 及後續五個參數中－此處是到參數 Q35。

然後，TNC 將參考軸圓心 (X 相對於主軸 Z) 儲存至參數 Q20 中，將次要軸圓心 (Y 相對於主軸 Z) 儲存至參數 Q21 以及將圓半徑儲存至參數 Q22 中。

功能	軟鍵
FN24:Determining the CIRCLE DATA from four points(從四個點決定圓資料) 範例： FN24:Q20 = CDATA Q30	FN24 4點 圓心

圓的四組點座標值必須儲存至參數 Q30 及後續七個參數中－此處是到參數 Q37。

然後，TNC 將參考軸圓心 (X 相對於主軸 Z) 儲存至參數 Q20 中，將次要軸圓心 (Y 相對於主軸 Z) 儲存至參數 Q21 以及將圓半徑儲存至參數 Q22 中。

 請注意，除了產生的參數外，FN23 與 FN24 也會覆寫兩個後續參數。



11.6 If-Then 決策與 Q 參數

功能

TNC 可比較 Q 參數與另一 Q 參數或數值來決定邏輯 If-Then。如果符合條件，TNC 繼續執行其條件後以程式編寫的標記所在的程式 (如需標記相關資訊，請參閱 標記子程式與程式段落重複，page 540)。如果不符合條件，TNC 繼續執行下一程式單節。

如要呼叫另一程式當作子程式，請在具有目標標記的程式單節後輸入 PGM CALL。

無條件跳躍

用程式編輯無條件跳躍的方式為輸入條件永遠是真的條件來執行跳躍。範例：

```
FN9:IF+10 EQU+10 GOTO LBL1
```

程式編輯 If-Then 決策

按下 JUMP 軟鍵來呼叫 If-Then 條件。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

功能	軟鍵
FN9:IF EQUAL, JUMP 範例：FN9: 跌 IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL UPCAN25 如果兩個值或參數相等，則跳躍至被指定的標記。.	FN9 IF X EQ Y GOTO
FN10:IF NOT EQUAL, JUMP 範例：FN10: 料 F +10 NE Q5 GOTO LBL 10 如果兩個值或參數不相等，則跳躍至被指定的標記。	FN10 IF X NE Y GOTO
FN11:IF GREATER THAN, JUMP 範例：FN11:IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5 如果第一個參數或值大於第二個值或參數，則跳躍至被指定的標記。	FN11 IF X GT Y GOTO
FN12:IF LESS THAN, JUMP 範例：FN12: 跌 IF+Q5 LT+0 GOTO LBL ANYNAME 如果第一個值或參數小於第二個值或參數，則跳躍至被指定的標記。	FN12 IF X LT Y GOTO



使用的縮寫：

IF	:	如果
EQU	:	等於
NE	:	不相等
GT	:	大於
LT	:	小於
GOTO	:	移至



11.7 檢查及編輯 Q 參數

程序：

您可以於程式與編輯、圖形模擬、程式執行完整序列、及程式執行單一單節模式中，在寫入、測試及執行程式時來檢查及編輯 Q 參數。

- ▶ 如果您正在一程式執行中，如果需要的話可以中斷它（例如藉由按下機器的 **STOP** 按鈕及 **INTERNAL STOP** 軟鍵）。如果您正在做測試執行，即將其中斷。




- ▶ 爲了呼叫 Q 參數功能：在作業中的程式與編輯模式中按下 **Q** 鍵或 **Q INFO** 軟鍵。
- ▶ **TNC** 即會列出所有的參數及它們的現值。利用方向鍵或這些軟鍵，即可一頁一頁地進入所想要的參數。
- ▶ 如果您想要改變數值，輸入一新的值，並利用 **ENT** 鍵來確認。
- ▶ 爲了使數值不改變，按下 **PRESENT VALUE** 軟鍵，或是利用 **END** 鍵來結束對話。



內容所使用或是由 **TNC** 在循環中所使用的這些參數皆附有註釋。

如果您想要檢查或編輯字串參數，按下 **SHOW PARAMETERS Q... QS...** 軟鍵。然後 **TNC** 顯示出所有的字串參數，即可使用上述的方式進行。

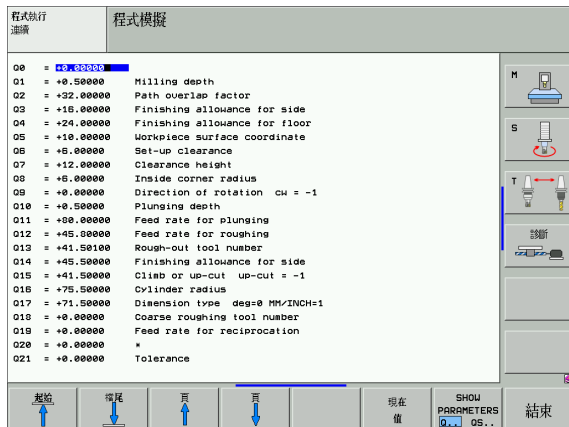

11.8 附加功能

概述

請按下 DIVERSE FUNCTION 軟鍵來呼叫附加功能。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

功能	軟鍵	頁面
FN14:ERROR 顯示錯誤訊息	FN14 錯誤=	頁面 569
FN15:PRINT 未格式化文字或 Q 參數值的輸出	FN15 列印	頁面 573
FN16:F-PRINT 格式化文字或 Q 參數值的輸出	FN16 F-列印	頁面 574
FN18:SYS-DATUM READ 讀取系統資料	FN18 系統資料 讀取	頁面 579
FN19:PLC 傳送值至 PLC	FN19 PLC=	頁面 585
FN 20:WAIT FOR 使 NC 與 PLC 同步	FN20 等 待	頁面 586
FN25:PRESET 在執行程式期間設定工件座標	FN25 設定 工件原點	頁面 587
FN26:TABOPEN 開啓可自由定義的表格	FN26 開印 表	頁面 588
FN27:TABWRITE 寫入至可自由定義的表格	FN27 寫入 表	頁面 588
FN28:TABREAD 讀取可自由定義的表格	FN28 讀 表	頁面 589



FN14:ERROR: 顯示錯誤訊息

在程式控制下，您可使用功能 **FN14：ERROR** 呼叫訊息。訊息可由工具機製造商，或海德漢公司預先定義。在程式執行或程式模擬模式中，當 **TNC** 執行到具有 **FN 14** 的程式單節，**TNC** 會中斷程式執行並且顯示訊息。然後，必須重新啟動程式。錯誤號碼所代表的意義如下表。

錯誤號碼範圍	標準對話文字
0 ... 299	FN 14:Error code 0 299
300 ... 999	根據機械而定的對話
1000 ... 1099	內部錯誤訊息 (請參閱右方表格)

NC 程式單節範例

TNC 顯示號碼 254 儲存的文字：

180 FN14: ERROR = 254

由海德漢預先定義的錯誤訊息

錯誤號碼	文字
1000	主軸？
1001	無刀具軸
1002	刀徑過小
1003	刀徑太大
1004	超過範圍
1005	開始位置錯誤
1006	不允許使用的旋轉
1007	不允許使用縮放
1008	不允許使用鏡射
1009	不允許偏移工作原點
1010	無進給速率
1011	輸入值錯誤
1012	程式編輯的正負號錯誤
1013	輸入角度不被允許
1014	無法接近接觸點
1015	太多點



錯誤號碼	文字
1016	矛盾的輸入項
1017	CYCL 不完整
1018	平面定義錯誤
1019	程式編輯的軸錯誤
1020	RPM 錯誤
1021	未定義半徑補正
1022	未定義進位粗銑方式
1023	粗銑半徑太大
1024	未定義程式開始
1025	過多子循環程式
1026	無角度參考值
1027	未定義固定循環
1028	槽寬度太小
1029	刀套太小
1030	未定義 Q202
1031	未定義 Q205
1032	輸入的 Q218 大於 Q219
1033	不允許使用的 CYCL 210
1034	不允許使用的 CYCL 211
1035	Q220 太大
1036	輸入的 Q223 大於 Q222
1037	Q244 必須大於 0
1038	Q245 必須不等於 Q246
1039	井柏 d 圍必須是 < 360°
1040	輸入的 Q223 大於 Q222
1041	Q214: 不允許使用 0

錯誤號碼	文字
1042	未定義移動方向
1043	無啟動的工作原點表
1044	位置錯誤：軸 1 的中心
1045	位置錯誤：軸 2 的中心
1046	孔直徑太小
1047	孔直徑太大
1048	立柱直徑太小
1049	立柱直徑太大
1050	口袋太小：重做軸 1
1051	口袋太小：重做軸 2
1052	口袋太大：切削軸 1
1053	口袋太大：切削軸 2
1054	立柱太小：切削軸 1
1055	立柱太小：切削軸 2
1056	立柱太大：重做軸 1
1057	立柱太大：重做軸 2
1058	TCHPROBE 425: 長度超過最大值
1059	TCHPROBE 425: 長度低於最小值
1060	TCHPROBE 426: 長度超過最大值
1061	TCHPROBE 426: 長度低於最小值
1062	TCHPROBE 430: 直徑太大
1063	TCHPROBE 430: 直徑太小
1064	未定義測量軸
1065	超過刀具磨耗容限
1066	輸入的 Q247 不等於 0
1067	輸入的 Q247 須大於 5
1068	工件原點資料表？
1069	輸入的 Q351 不等於 0
1070	螺紋深度太大



錯誤號碼	文字
1071	無校準資料
1072	超過容限
1073	程式單節掃描使用中
1074	不允許方向性的主軸停止
1075	不允許使用的 3DROT
1076	啟動 3DROT
1077	輸入的深度為負值
1078	Q303 並未定義在測量循環中
1079	刀具軸並不允許
1080	計算出的數值不正確
1081	有矛盾的量測點
1082	淨空高度輸入不正確
1083	縱向進刀的矛盾類別
1084	並未允許加工循環
1085	直線為寫入保護
1086	尺寸過大而大於深度
1087	無定義的點角度
1088	矛盾的資料
1089	不允許槽位置 0
1090	輸入不等於 0 的螺旋進給量

FN15:PRINT: 輸出文字或 Q 參數值



設定資料介面：在功能表選項列印或列印測試中，您必須輸入文字或 Q 參數值的儲存路徑。助請參閱 指定，page 668.

FN15 不能夠在乙太網路介面上傳遞資料。

功能 FN15: PRINT 透過資料介面將 Q 參數值及錯誤訊息傳送至 (例如) 印表機。當您將資料存入 TNC 記憶體中或將資料傳送至 PC 時，TNC 會將資料儲存至檔案 %FN 15RUN.A 中 (程式執行模式中的輸出) 或儲存至檔案 %FN15SIM.A (測試程式模式中的輸出)。

資料由一緩衝器傳送。資料輸出最慢是在程式結束時開始，或是當您停止程式時開始。在作業的單一單節模式中，資料傳送係在單節結束時開始。

如要使用 FN 15 「數值」輸出對話文字及錯誤訊息：叻列印 i 數值 i

從 0 至 99 的數值：OEM 循環的對話文字

超過 100 的數值：PLC 錯誤訊息

範例：輸出對話文字 20

67 FN15: PRINT 20


使用 FN 15 「Q 參數」輸出對話文字：叻列印 參數

應用範例：記錄工件量測。

您可同時傳送最多六個 Q 參數與數值。TNC 使用斜線分割。

範例：輸出對話文字 1 及 Q1 的數值

70 FN15: PRINT1/Q1

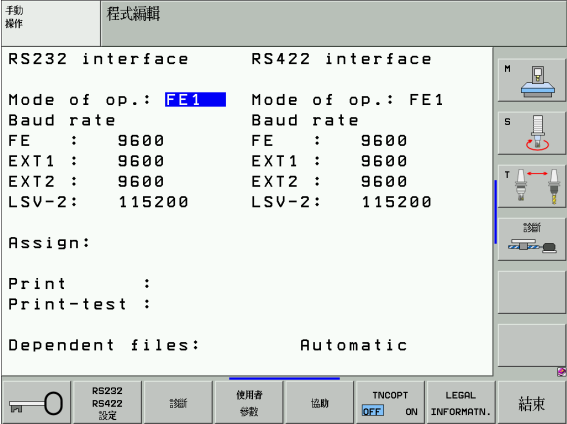

FN16:F-PRINT: 文字或 Q 參數值的格式化輸出



設定資料介面：在功能表選項列印或列印測試中，您必須輸入檔案的儲存路徑。助請參閱 指定，page 668.

FN16 不能夠在乙太網路介面上傳遞資料。

利用 FN16，您亦能夠將來自 NC 程式的任何訊息輸出到螢幕。這些訊息由 TNC 顯示在一突現式視窗中。

功能 FN16：F-PRINT 透過資料介面將 Q 參數值及文字以選取的格式傳送，例如，傳送至印表機。如果您將值儲存於機器內部中，或將值傳送至電腦，TNC 會將資料儲存至 FN 16 程式單節中定義的檔案中。

要輸出格式化文字或 Q 參數值，請先使用 TNC 文書編輯器建立文字檔。接著，您可在所建立文字檔中定義輸出格式及所要輸出的 Q 參數。

定義輸出格式的文字檔的範例：

助 TEST RECORD IMPELLER CENTER OF GRAVITY;

“DATE:“%2d-%2d-%4d,DAY,MONTH,YEAR4;

“TIME:“%2d:%2d:%2d,HOUR,MIN,SEC;

“NO. OF MEASURED VALUES := 1“;

跌 X1 = %9.3LF, Q31;

跌 Y1 = %9.3LF, Q32;

跌 Z1 = %9.3LF, Q33;

當您建立文字檔時，請使用以下格式功能：

特殊字元	功能
跌	用引號定義文字及變數的輸出格式
%9.3LF	定義 Q 參數的格式： 共有 9 個位置 (具有小數點)，其中三個為小數、長整數及浮點數 (十進位數)
%S	文字變數的格式
,	介於輸出格式與參數之間的分隔字元
;	程式單節結束

以下功能允許您在通訊協定記錄檔案包含以下額外資訊：

程式碼文字	功能
CALL_PATH	為 NC 程式提供用來尋找 FN16 功能的路徑。 範例：埭 q 程式 :"%S,CALL_PATH;
M_CLOSE	關閉 FN16 正在寫入的檔案。範例： M_CLOSE;
ALL_DISPLAY	輸出 Q 參數值，而無關於 MOD 功能的 MM/ INCH 設定
MM_DISPLAY	以 mm 輸出 Q 參數值，如果 MM 顯示是在 MOD 功能中設定
INCH_DISPLAY	以 inch 輸出 Q 參數值，如果 INCH 顯示是在 MOD 功能中設定
L_ENGLISH	限用英文交談語言顯示文字
L_GERMAN	限用德文交談語言顯示文字
L_CZECH	限用捷克文交談語言顯示文字
L_FRENCH	限用法文交談語言顯示文字
L_ITALIAN	限用義大利文交談語言顯示文字
L_SPANISH	限用西班牙文交談語言顯示文字
L_SWEDISH	限用瑞典文交談語言顯示文字
L_DANISH	限用丹麥文交談語言顯示文字
L_FINNISH	限用芬蘭文交談語言顯示文字
L_DUTCH	限用荷蘭文交談語言顯示文字
L_POLISH	限用波蘭文交談語言顯示文字
L_PORTUGUE	限用葡萄牙文交談語言顯示文字



程式碼文字	功能
L_HUNGARIA	限用匈牙利文交談語言顯示文字
L_RUSSIAN	限用俄文交談語言顯示文字
L_SLOVENIAN	限用斯洛維尼亞文交談語言顯示文字
L_ALL	顯示與交談語言無關的文字
HOUR	即時時鐘的點鐘數
MIN	即時時鐘的分鐘數
SEC	即時時鐘的秒鐘數
DAY	即時時鐘的日期
MONTH	以數字顯示即時時鐘的月份
STR_MONTH	以字串顯示即時時鐘的月份
YEAR2	即時時鐘的兩位數年份
YEAR4	即時時鐘的四位數年份

在加工程式中，用程式編輯 **FN 16 : F-PRINT** 以啓動輸出：

```
96 FN16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A /
RS232:\PROT1.TXT
```

接著 TNC 透過串列介面輸出檔案 PROT1.A：

CALIBRAT.CHART IMPELLER CENTER GRAVITY

DATE: 27:11:2001

TIME : 8:56:34

NO. OF MEASURED VALUES : = 1

X1 = 149.360

Y1 = 25.509

Z1 = 37.000





如果您在程式中多次使用 **FN 16**，**TNC** 會將所有文字儲存至第一個 **FN 16** 功能定義的檔案中。在 **TNC** 讀取 **END PGM** 程式單節、或按下 **NC** 停止按鈕或使用 **M_CLOSE** 關閉檔案之前不會輸出檔案。

在 **FN16** 單節中，分別利用格式檔案及記錄檔案的副檔名做程式。

如果您僅輸入記錄檔案之路徑的檔案名稱，**TNC** 即儲存記錄檔案在具有 **FN16** 功能之 **NC** 程式所在的目錄當中。

您可在格式描述檔案中每一行輸出最多到 32 個 **Q** 參數。

在 TNC 螢幕上顯示訊息

您亦可使用功能 **FN16** 來在 TNC 螢幕上的突現式視窗中顯示任何來自 NC 程式的訊息。此即使得很容易地有可能顯示解釋文字，包括長篇文字，其可在程式中任何地方而讓使用者必須要做回應。如果協定描述檔案包含這些指令的話，您亦可顯示 **Q** 參數內容。

對於要出現在 TNC 螢幕上的訊息，您僅需要輸入 **SCREEN:** 做為協定檔案的名稱。

96 FN16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCREEN:

如果訊息有更多行要放在突現式視窗中，您可使用箭頭鍵來在視窗中翻頁。

要關閉突現式視窗，請按下 **CE** 鍵。要關閉視窗，請程式編輯以下的 NC 單節：

96 FN16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCLR:



所有前述的方式皆應用於協定描述檔案。

如果您在程式中輸出到螢幕超過一個文字，TNC 即會附加所有的文字到已經顯示的文字末端。為了個別地顯示每個文字在螢幕上，於協定描述檔案的末端程式編輯功能 **M_CLOSE**。

FN18:SYS-DATUM READ 讀取系統資料

您可使用功能 FN 18：SYS-DATUM READ 來讀取系統資料並且存於 Q 參數中。您可利用群組號碼 (ID 號碼) 來選取系統資料，此外還可透過系統資料及索引來選取系統資料。

群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
程式資訊，10	1	-	MM/ 英吋條件
	2	-	口袋銑削重疊係數
	3	-	啟動的固定循環數目
	4	-	啟動的加工循環數目 (對於具有超過 200 個的循環)
機器狀態，20	1	-	使用中的刀號
	2	-	準備的刀號
	3	-	使用中的刀具軸 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	程式編輯的主軸轉速 rpm
	5	-	使用中的主軸狀態：--1= 未定義，0=M3 使用中， 1=M4 使用中，2=M5 在 M3 之後，3=M5 在 M4 之後
	8	-	冷卻劑狀態：0= 關，1= 開
	9	-	使用中的進給速率
	10	-	所準備刀具的索引
	11	-	使用中刀具的索引
	1	-	使用中固定循環的設定淨空
	2	-	設定使用中固定循環的鑽孔深度 / 銑削深度
循環參數，30	3	-	使用中固定循環的進刀深度
	4	-	使用中固定循環的間隔啄鑽進給速率。
	5	-	矩形口袋循環的第一側長度
	6	-	矩形口袋循環的第二側長度
	7	-	溝槽循環的第一側長度
	8	-	溝槽循環的第二側長度
	9	-	圓形口袋循環的半徑
	10	-	啟動固定循環的銑削進給速率
	11	-	啟動固定循環的旋轉方向



群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
	12	-	啟動固定循環的停留時間
	13	-	循環 17、18 的螺紋間距
	14	-	啟動固定循環的銑削可容許誤差
	15	-	啟動固定循環的粗銑面方向角度。
來自刀具表格的資料，50	1	刀號	刀長
	2	刀號	刀徑
	3	刀號	刀徑 R2
	4	刀號	特大刀長的尺寸 DL
	5	刀號	特大刀徑的尺寸 DR
	6	刀號	特大刀徑的尺寸 DR2
	7	刀號	禁用刀具 (0 或 1)
	8	刀號	更換刀號
	9	刀號	最大刀齡 TIME1
	10	刀號	最大刀齡 TIME2
	11	刀號	目前刀齡 CUR.TIME
	12	刀號	PLC 狀態
	13	刀號	最大刀長 LCUTS
	14	刀號	最大切入角度 ANGLE
	15	刀號	TT: 齒數 CUT
	16	刀號	TT: 長度磨耗容限 LTOL
	17	刀號	TT: 半徑磨耗容限 RTOL
	18	刀號	TT: 旋轉方向 DIRECT (0= 正 /-1= 負)
	19	刀號	TT: 半徑補償 R-OFFS
	20	刀號	TT: 長度補償 L-OFFS
	21	刀號	TT: 長度斷損容限 LBREAK
	22	刀號	TT: 半徑斷損容限 RBREAK
無索引：目前使用中刀具的資料			
刀套表資料，51	1	刀套號碼	刀號
	2	刀套號碼	特殊刀具：0= 否，1= 是

群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
	3	刀套號碼	固定刀套：0= 否，1= 是
	4	刀套號碼	刀套鎖住：0= 否，1= 是
	5	刀套號碼	PLC 狀態
刀套表內刀具的刀套號碼，52	1	刀號	刀套號碼
緊接在刀具呼叫程式編輯位置之後，70	1	-	位置有效 / 無效 (1/0)
	2	1	X 軸
	2	2	Y 軸
	2	3	Z 軸
	3	-	進 { 式編輯的進給速率 (-1: 未用程式編輯的進給速率)
啟動的刀具補正，200	1	-	刀徑 (含誤差值)
	2	-	刀徑 (含誤差值)
啟動轉換，210	1	-	手動操作模式基本旋轉
	2	-	使用循環 10 以程式編輯的旋轉
	3	-	啟動鏡向軸
			0: 未使用鏡向
			+1: X 軸鏡向
			+2: Y 軸鏡向
			+4: Z 軸鏡向
			+64: U 軸鏡向
			+128: V 軸鏡向
			+256: W 軸鏡向
			組合 = 個別軸的總和
	4	1	X 軸中的有效比例換算因數
	4	2	Y 軸中的有效比例換算因數
	4	3	Z 軸中的有效比例換算因數
	4	7	U 軸中的有效比例換算因數
	4	8	V 軸中的有效比例換算因數
	4	9	W 軸中的有效比例換算因數
	5	1	3-D ROT A 軸



群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
	5	2	3-D ROT B 軸
	5	3	3-D ROT C 軸
	6	-	鉋 b 程式執行操作模式中啓動 / 未啓動 (-1/0) 傾斜工作平面
	7	-	鉋 b 手動操作模式中啓動 / 未啓動 (-1/0) 傾斜工作平面
啓動的工作原點偏移，220	2	1	X 軸
		2	Y 軸
		3	Z 軸
		4	A 軸
		5	B 軸
		6	C 軸
		7	U 軸
		8	V 軸
		9	W 軸
移動範圍，230	2	1 至 9	軸 1 至 9 中的負軟體極限
	3	1 至 9	軸 1 至 9 中的正軟體極限
REF 系統中的指令位置，240	1	1	X 軸
		2	Y 軸
		3	Z 軸
		4	A 軸
		5	B 軸
		6	C 軸
		7	U 軸
		8	V 軸
		9	W 軸
在啓動座標系統中的目前位置，270	1	1	X 軸
		2	Y 軸
		3	Z 軸
		4	A 軸
		5	B 軸



群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
		6	C 軸
		7	U 軸
		8	V 軸
		9	W 軸
M128 狀態，280	1	-	0: 罌 128 未使用，-1:M128 啓動
	2	-	使用 M128 程式編輯的進給速率
M116 狀態，310	116	-	0: 罌 116 未使用，-1:M116 啓動
	128	-	0: 罌 128 未使用，-1:M128 啓動
	144	-	0: 罌 144 未使用，-1:M144 啓動
觸發接觸式探針，350	10	-	接觸式探針軸
	11	-	有效球半徑
	12	-	有效長度
	13	-	半徑設定環
	14	1	參考軸中心未校準
		2	次要軸中心未校準
	15	-	P 0° 位置比較的中心未校準方向
刀具接觸式探針	20	1	中心點 X 軸 (REF 系統)
		2	中心點 Y 軸 (REF 系統)
		3	中心點 Z 軸 (REF 系統)
	21	-	探針接觸半徑
TCH PROBE 循環 0 中的最後接觸點 或手動操作模式的最後接觸點，360	1	1 至 9	軸 1 至 9 中啓動座標系統中位置
	2	1 至 9	軸 1 至 9 中 REF 系統中位置
啓動座標系統中的使用中工作原點座 標資料表的值，500	工作原點 號碼	1 至 9	X 軸至 W 軸
啓動工作原點座標資料表的 REF 值，501	工作原點 號碼	1 至 9	X 軸至 W 軸
由預設座標資料表讀取資料，並考慮 到機器運動，502	預設號碼	1 至 9	X 軸至 W 軸
直接由預設座標資料表讀取數值， 503	預設號碼	1 至 9	X 軸至 W 軸



群組名稱，ID 號碼	編號	索引	意義
由預設座標資料表讀取基本旋轉，504	預設號碼	-	來自 ROT 欄的基本旋轉
選擇的工件座標資料表，505	1	-	返回值 = 0: 無啟動的工作原點表 返回碼 = 1: 啟動工作原點表
來自啟動工作台管理表的資料，510	1	-	啟動的行號
	2	-	PAL/PGM 欄位的工作台 (Palette) 號碼
機器參數的存在，1010	MP 號碼	MP 索引	返回值 = 0:MP 不存在 返回碼 = 1: MP 存在

範例：將 Z 軸有效的比例換算因數指定給 Q25

```
55 FN18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3
```



FN19:PLC: 傳送值至 PLC

功能 FN 19:PLC 將最多兩個數值或 Q 參數傳送至 PLC。

增量及單元：評 0.1 度 或 0.0001°

範例：評將數值 10 (表示 1 度或 0.001°) 傳送至 PLC

56 FN19: PLC=+10/+Q3



FN 20:WAIT FOR:NC 與 PLC 同步



只有經過工具機製造商許可才能使用這項功能。

您可使用功能 **FN 20:WAIT FOR**，在程式執行期間，使 NC 與 PLC 彼此同步。NC 會停止加工，直到符合 FN 20 程式單節中編輯的條件。
TNC 可使用 FN20 來檢查下列運算元：

PLC 運算元	縮寫	位址範圍
標記	M	0 至 4999
輸入	I	0 至 31，128 至 152 64 至 126 (第一 PL 401 B) 192 至 254 (第二 PL 401 B)
輸出	O	0 至 30 32 至 62 (第一 PL 401 B) 64 至 94 (第二 PL 401 B)
計數器	C	48 至 79
計時器	T	0 至 95
位元組	B	0 至 4095
字元	W	0 至 2047
雙字元	D	2048 至 4095

以下是 FN 20 中允許使用的條件：

條件	縮寫
等於	==
小於	<
大於	>
小於或等於	<=
大於或等於	>=

範例：停止程式執行，直到 PLC 將標記 4095 設定為 1

32 FN20: WAIT FOR M4095==1



FN 25:PRESET: 設定新原點



您須輸入密碼 **555343** 後才能用編輯這項功能，(請參閱輸入密碼，page 665)。

您可使用功能 **FN 25**：在程式執行期間，PRESET 在所選擇的軸中設定新原點。

- ▶ 選取 **Q** 參數功能：按下 **Q** 鍵 (位於數字鍵盤右方)。Q 參數功能顯示在軟鍵列中。
- ▶ 如果要選擇附加功能，請按下 **DIVERSE FUNCTIONS** 軟鍵。
- ▶ 選擇 **FN25**: 將軟鍵列切換至第二層級，請按下 **FN25 DATUM SET** 軟鍵。
- ▶ **軸 ?**: 輸入想要設定新原點的軸，並以 **ENT** 鍵來確認。
- ▶ **值要計算嗎 ?**: 輸入使用中的座標系統的新原點座標。
- ▶ **新工作原點 ?**: 輸入要被轉換數值在新的座標系統中必須具有的座標。

範例：在目前座標 **X+100** 上設定新原點

56 FN25: PRESET = X/+100/+0

範例：於 **Ů Z+50** 處，在新的座標系中，設定為 **Z-20**。

56 FN25: PRESET = Z/+50/-20



您可以使用 **M** 功能 **M104** 來重新啓用手動操作模式中最後設定的原點 (請參閱 啓動最近輸入的原點：M104 on page 288)。

FN26:TABOPEN: 讀取可自由定義的表格

FN26:TABOPEN 來定義要使用 **FN27** 寫入資料的表格，或要使用 **FN28** 讀取資料的表格。



NC 程式中只能開啓一個表格。具有 **TABOPEN** 的新程式單節自動關閉最後開啓的表格。

開啓的表格必須具有 **.TAB** 副檔名。

範例：開啓表格 **TAB1.TAB**，其儲存在 **TNC:\DIR1** 目錄中。

56 FN26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB

FN 27:TABWRITE: 寫入至可自由定義的表格

在您已經開啓一表格之後，其利用 **FN26:TABOPEN**, 您可使用功能 **FN27:TABWRITE** 寫入資料至開啓表格中。

在 **TABWRITE** 單節中，您可定義及寫入最多 **8** 個欄名稱。欄名稱必須寫在引號內，並且用逗點分開。您使用 **Q** 參數來定義 **TNC** 寫入至各自欄中的值。



您只能寫入至數值表格欄位。

如果您想要在單節中寫入超過一個以上資料欄，則必須將值儲存在連續 **Q** 參數號碼中。

範例：

呦呦呦如果您想要寫入至位於目前開啓之表格之第 **5** 行中的 "半徑" 深度 " 及 "D" 欄，則必須將要寫入至表格中的值儲存至 **Q** 參數 **Q5**、**Q6** 及 **Q7** 中。

53 FN0: Q5 = 3.75

54 FN0: Q6 = -5

55 FN0: Q7 = 7.5

呦 **56 FN27: TABWRITE 5/RADIUS,DEPTH,D = Q5**



FN28:TABREAD: 開啓可自由定義的表格

在您已經開啓一表格之後，其利用 **FN26:TABOPEN**，您可使用功能 **FN28:TABREAD** 從開啓中表格讀取資料。

在 **TABREAD** 單節中，您可定義 (即，讀取) 最多 8 個欄名稱。欄名稱必須寫在引號內，並且用逗點分開。在 **FN 28** 單節中，您可定義 **Q** 參數號碼，**Q** 參數號碼中是 **TNC** 寫入的第一個被讀取的值。



您只能讀取數值表格欄位。

如果您想要在單節中讀取一個以上資料欄，**TNC** 會將值儲存在連續的 **Q** 參數號碼中。

範例：

呦呦呦如果您想要讀取位於目前開啓之表格之第 6 行中的 " 半徑 " " 深度 " 及 "D" 欄，請將第一個值儲存至 **Q** 參數 **Q10** 中 (第二個值儲存至 **Q11** 中，第三個值儲存至 **Q12** 中)。

呦 56 FN28: TABREAD Q10 = 6/RADIUS,DEPTH,D

11.9 直接輸入公式

輸入公式

您可利用軟鍵在加工程式中輸入包含各種運算的數學公式。

請按下 FORMULA 軟鍵來呼叫公式功能。TNC 在各種軟鍵列中顯示以下軟鍵：

邏輯命令	軟鍵
加法 範例： $Q10 = Q1 + Q5$	+
減法 範例： $Q25 = Q7 - Q108$	-
乘法 範例： $Q12 = 5 * Q5$	*
除法 範例： $Q25 = Q1 / Q2$	/
開括弧 範例： $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	(
閉括弧 範例： $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	)
值平方 範例： $Q15 = SQ 5$	SQ
平方根 範例： $Q22 = SQRT 25$	SQRT
角度正弦函數 範例： $Q44 = SIN 45$	SIN
角度餘弦函數 範例： $Q45 = COS 45$	COS
角度正切函數 範例： $Q46 = TAN 45$	TAN
圓弧正弦函數 反正弦函數。從對邊對直角三角形斜邊的比率來決定角度。 範例： $Q10 = ASIN 0.75$	ASIN
圓弧餘弦函數 反餘弦函數。從鄰邊對直角三角形斜邊的比率來決定角度。 範例： $Q11 = ACOS Q40$	ACOS



邏輯命令	軟鍵
圓弧正切函數 反正切函數。從對邊對鄰邊的比率來決定角度。 範例： Q12 = ATAN Q50	ATAN
值的次方 範例： Q15 = 3^3	^
叻常數「pi」（圓周率 3.14159） 範例： Q15 = PI	PI
數字的自然對數 (LN) 基值 2.7183 範例： Q15 = LN Q11	LN
數字的對數 (LN)，底數為 10 範例： Q33 = LOG Q22	LOG
指數函數，2.7183 對 n 次方 範例： Q1 = EXP Q12	EXP
杆菑沔 »（乘 -1） 範例： Q2 = NEG Q1	NEG
捨去小數位 構成整數 範例： Q3 = INT Q42	INT
數值的絕對值 範例： Q4 = ABS Q22	ABS
捨去小數點前的位數 構成分數 範例： Q5 = FRAC Q23	FRAC
檢查一個數目的代數符號 範例： Q12 = SGN Q50 If result for Q12 = 1, then Q50 >= 0 If result for Q12 = -1, then Q50 < 0	SGN
計算模數值 範例： Q12 = 400 % 360 結果：Q12 = 40	%



公式規則

請按照以下規格編寫數學公式程式：

會先執行較高階運算

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

1. 計算步驟 $5 * 3 = 15$
2. 計算步驟 $2 * 10 = 20$
3. 計算步驟 $15 + 20 = 35$

或

$$-13 \quad Q2 = SQ 10 \quad 3^3 = 73$$

1. 計算步驟 $10 = 100$
2. 計算步驟 3 到第三乘幂 =27
3. 計算步驟 $100 - 27 = 73$

分配法則

針對具有圓括號的計算

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

程式編輯範例

使用圓弧正切函數從對邊 (Q12) 對鄰邊 (Q13) 計算角度；並且儲存至 Q25 中。

Q

公式

如要選擇公式輸入功能，請按下 Q 鍵及 FORMULA 軟鍵。

結果的參數號碼？

ENT

25

輸入參數號碼。

▶

ATAN

切換軟鍵列，並且選擇圓弧正切函數功能。

◀

(

切換軟鍵列，並且選擇左括弧。

Q

12

輸入 Q 參數號碼 12。

/

選擇除法。

Q

13

輸入 Q 參數號碼 13。

,

END

選擇右括弧並且結束公式輸入。

NC 程式單節範例

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



11.10 字串參數

字串處理功能

您可使用 **QS** 參數來產生可變的文字字串。您可輸出這種字串，例如透過 **FN16:F-PRINT** 功能來產生可變的記錄。

您可指定文字的一線性序列 (字母、數字、特殊符號及空格) 到一字串參數。您亦可使用以下的功能來檢查及處理所指定或所匯入的數值。

字串公式 及公式 **Q** 參數功能包含有處理字串參數的多種功能。

字串公式 功能	軟鍵	頁面
指定字串參數	STRING	頁面 595
鍊連結字串參數		頁面 595
轉換一數值到一字串參數	TOCHAR	頁面 596
由字串參數複製一子字串	SUBSTR	頁面 597

公式 字串功能	軟鍵	頁面
轉換一字串參數到一數值	TONUMB	頁面 598
檢查一字串參數	INSTR	頁面 599
找出一字串參數的長度	STRLEN	頁面 600
比較字母的順位	STRCOMP	頁面 601



當您使用字串公式時，算術運算之結果永遠是字串。當您使用公式功能時，算術運算之結果永遠是數值。



指定字串參數

您必須在使用字串變數之前先行指定它。使用 **DECLARE STRING** 命令來進行。

SPEC
FCT

▶ 如要選擇 TNC 特殊功能，請按下 SPEC FCT 鍵。

DECLARE

▶ 選擇宣告功能

STRING

▶ 選擇 STRING 軟鍵

範例性 NC 單節：

```
37 DECLARE STRING QS10 = "WORKPIECE"
```

鍊連結字串參數

利用連接運算子 (字串參數 ||) 您可以將兩個或多個字串參數串連在一起。

Q

▶ 選擇 Q 參數功能

一列
公式

▶ 選擇 字串公式 功能

▶ 輸入字串參數的號碼，其為 TNC 用於儲存串連的字串之用。使用 ENT 鍵確認。

▶ 輸入字串參數的號碼，其儲存了**第一**子字串。使用 ENT 鍵結束。TNC 顯示串連符號 ||.

▶ 請以 ENT 鍵來確認輸入正確。

▶ 輸入字串參數的號碼，其儲存了**第二**子字串。使用 ENT 鍵確認。

▶ 重複此程序，直到您已經選擇了所有需要的子字串。使用 ENT 鍵確認。

範例：QS10 包括了完整的文字 QS12, QS13 及 QS14

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

參數內容：

■ QS12:Workpiece

■ QS13:Status:

■ QS14:Scrap

■ QS10:Workpiece Status:Scrap

轉換一數值到一字串參數

TNC 利用 **TOCHAR** 功能轉換一數值到一字串參數。此可使您串連數值與字串變數。



- ▶ 選擇 Q 參數功能



- ▶ 選擇 字串公式 功能



- ▶ 選擇功能來轉換一數值到一字串參數。
- ▶ 輸入數目或要轉換的所需要的 Q 參數，並以 ENT 鍵確認。
- ▶ 如果需要的話，TNC 必須要轉換出的小數點數目，並以 ENT 鍵確認。
- ▶ 利用 ENT 鍵關閉括號公式，並利用 END 鍵確認輸入正確。

範例：轉換參數 **Q50** 到字串參數 **QS11**，其使用三位小數。

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

由字串參數複製一子字串

利用 **SUBSTR** 功能，您可由一字串參數複製一段可定義的範圍。



► 選擇 **Q** 參數功能



► 選擇 字串公式 功能

► 輸入字串參數的號碼，其為 **TNC** 用於儲存複製的字串之用。使用 **ENT** 鍵確認。



► 選擇要切割出一子字串的功能

► 輸入要複製之子字串的 **QS** 參數之數目。使用 **ENT** 鍵確認。

► 輸入要從那裏開始複製子字串之位置的號碼，並以 **ENT** 鍵確認。

► 輸入所要複製的字元數目，並以 **ENT** 鍵確認。

► 利用 **ENT** 鍵關閉括號公式，並利用 **END** 鍵確認輸入正確。



請記得一文字序列的第一個字元在內部係以第 **0** 個位置開始。

範例：四個字元的子字串 (**LEN4**) 係由字串參數 **QS10** 讀取，而由第三字元 (**BEG2**) 開始。

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```



轉換一字串參數到一數值

TONUMB 功能轉換一字串參數到一數值。要轉換的數值必須僅為數值。



QS 參數必須僅包含一個數值。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。

Q

公式

◀

TONUMB

▶ 選擇 Q 參數功能

▶ 選擇公式 功能。

▶ 輸入字串參數的號碼，其為 TNC 用於儲存數值之用。使用 ENT 鍵確認。

▶ 轉換軟鍵列。

▶ 選擇功能來轉換一字串參數到一數值。

▶ 輸入要轉換的所需要的 Q 參數，並以 ENT 鍵確認。

▶ 利用 ENT 鍵關閉括號公式，並利用 END 鍵確認輸入正確。

範例：轉換字串參數 **QS11** 到一數值參數 **Q82**

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```



檢查字串參數

您可利用 **INSTR** 功能檢查是否一字串參數包含在另一個字串參數當中。



► 選擇 Q 參數功能



► 選擇公式 功能。

► 輸入 Q 參數的數目，其可讓 TNC 儲存搜尋文字要開始的位置。使用 **ENT** 鍵確認。



► 轉換軟鍵列。



► 選擇檢查一字串參數的功能

► 輸入要儲存所搜尋文字之 **QS** 參數的號碼。使用 **ENT** 鍵確認。

► 輸入要搜尋的 **Q** 參數號碼，並以 **ENT** 鍵確認。

► 輸入 **TNC** 要從那裏開始搜尋子字串之位置的號碼，並以 **ENT** 鍵確認。

► 利用 **ENT** 鍵關閉括號公式，並利用 **END** 鍵確認輸入正確。



如果 TNC 未找到子字串，其儲存數值 **0** 在結果參數當中。

如果在超過一個地方有找到子字串，TNC 即傳回所找到子字串的第一個地方。

範例：搜尋 QS10 當中儲存在參數 QS13 中的文字。在第三個位置開始搜尋。

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```


找出一字串參數的長度

STRLEN 功能傳回儲存在一可選擇的字串參數中的文字之長度。



- ▶ 選擇 Q 參數功能



- ▶ 選擇公式 功能。
- ▶ 輸入 Q 參數的號碼，其為 TNC 用於儲存找出的字串長度。使用 ENT 鍵確認。



- ▶ 轉換軟鍵列。



- ▶ 選擇找出字串參數之文字長度的功能
- ▶ 輸入 TNC 所要查明長度之 QS 參數的號碼，並以 ENT 鍵確認。
- ▶ 利用 ENT 鍵關閉括號公式，並利用 END 鍵確認輸入正確。

範例：找出 **QS15** 的長度

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

比較字母的順位

您可利用 **STRCOMP** 功能比較字串參數的字母順位。



▶ 選擇 Q 參數功能



▶ 選擇公式 功能。

▶ 輸入 Q 參數的號碼，其為 TNC 用於儲存比較的結果。
使用 ENT 鍵確認。



▶ 轉換軟鍵列。



▶ 選擇比較字串參數的功能

▶ 輸入要比較的第一 QS 參數號碼，並以 ENT 鍵確認。

▶ 輸入要比較的第二 QS 參數號碼，並以 ENT 鍵確認。

▶ 利用 ENT 鍵關閉括號公式，並利用 END 鍵確認輸入正確。



TNC 傳回以下的結果：

- **0**: 所比較的 QS 參數為相同
- **+1**: 第一 QS 參數在字母上 **優先於** 第二 QS 參數。
- **-1**: 第一 QS 參數在字母上 **跟隨於** 第二 QS 參數。

範例：QS12 及 QS14 進行字母順位的比較

37 Q52 = STRCOMP (SRC_QS12 SEA_QS14)



11.11 Q 參數 預先指定

Q 參數 Q100 至 Q199 由 TNC 來設定值。這些值包括：

- PLC 的值
- 刀具和主軸資料
- 操作狀態相關資料
- 由接觸式探針循環所得到的測量結果等。



在 **Q100** 與 **Q199** 之間請勿使用預先指定的 Q 參數 (或 QS 參數)(**QS100** 與 **QS199**) 做為在 NC 程式中的計算參數。否則會得到不想要的結果。

PLC 的值：Q100 至 Q107

TNC 使用參數 Q100 至 Q107 將值從 PLC 傳送至 NC 程式。

WMAT 單節 :QS100

TNC 儲存在 WMAT 單節中定義的材料於參數 **QS100**。

使用中的刀徑：Q108

將使用的刀徑值指定給 Q108。利用以下資料計算 Q108：

- 刀徑 R (刀具表格或 TOOL DEF 單節)
- 刀具表格的誤差值 DR
- 刀具呼叫單節的誤差值 DR

刀具軸 Q109

Q109 值視目前的刀具軸而定：

刀具軸	參數值
未定義刀具軸	Q109 = -1
X 軸	Q109 = 0
Y 軸	Q109 = 1
Z 軸	Q109 = 2
U 軸	Q109 = 6
V 軸	Q109 = 7
W 軸	Q109 = 8

主軸狀態：Q110

Q110 值視目前程式中針對主軸定義的最後 M 功能而定：

M 功能	參數值
未定義主軸狀態	Q110 = -1
M3: 主軸正轉 ON	Q110 = 0
M4: 主軸反轉 ON	Q110 = 1
M5 在 M3 之後	Q110 = 2
M5 在 M4 之後	Q110 = 3



冷卻液開 / 關：Q111

M 功能	參數值
M8: 冷卻液開啓 ON	Q111 = 1
M9: 冷卻液停止 OFF	Q111 = 0

重疊係數：Q112

將口袋銑削重疊係數 (MP7430) 指定給 Q112。

程式中的尺寸量測單元：Q113

參數 Q113 值為高階 NC 程式 (針對使用 PGM CALL 的巢狀架構) 是否以毫米或英吋為單位編輯程式。

主程式的尺寸	參數值
公制系統 (毫米)	Q113 = 0
英吋系統 (英吋)	Q113 = 1

刀長：Q114

將目前的刀長值指定給 Q114。

在執行程式期間探測後的座標

參數 Q115 至 Q119 包含的值為程式中使用 3-D 接觸式探針測量接觸時主軸位置的座標。座標係參考手動操作模式中目前使用的座標。

在這些座標中不會補正探針尖的長度及半徑。

座標軸	參數值
X 軸	Q115
Y 軸	Q116
Z 軸	Q117
第 IV 軸 視 MP100 而定	Q118
第 V 軸 視 MP100 而定	Q119

使用 TT 130 的自動刀具量測期間介於實際值與指定值之間誤差

實際 - 指令誤差	參數值
刀長	Q115
刀徑	Q116

使用數學角度傾斜加工面：TNC 計算的旋轉軸座標

座標	參數值
A 軸	Q120
B 軸	Q121
C 軸	Q122

’ 使用接觸式探針循環的量測結果 (請參閱接觸式探針循環使用手冊)

測量的實際值	參數值
直線的角度	Q150
參考軸的中心	Q151
次要軸的中心	Q152
直徑	Q153
口袋長度	Q154
口袋寬度	Q155
循環程式中所選擇的軸的長度	Q156
中心線位置	Q157
A 軸的角度	Q158
B 軸的角度	Q159
循環中所選擇的軸的座標	Q160

測量的誤差	參數值
參考軸的中心	Q161
次要軸的中心	Q162
直徑	Q163
口袋長度	Q164
口袋寬度	Q165
測量的長度	Q166
中心線位置	Q167

測量的立體角	參數值
A 軸相對的旋轉	Q170
B 軸相對的旋轉	Q171
C 軸相對的旋轉	Q172

工件狀態	參數值
良好	Q180
重做	Q181
Scrap	Q182

使用循環 440 測量的誤差	參數值
X 軸	Q185
Y 軸	Q186
Z 軸	Q187

利用 BLUM 雷射作刀具測量	參數值
保留：	Q190
保留：	Q191
保留：	Q192
保留：	Q193

保留內部使用	參數值
循環的標記 (點圖案)	Q197
最後啟動測量循環的數目	Q198

使用 TT 進行刀具量測期間的狀態	參數值
刀具在容限磨耗內	Q199 = 0.0
刀具磨耗 (超過 LTOL/RTOL)	Q199 = 1.0
刀具斷損 (超過 LBREAK/RBREAK)	Q199 = 2.0




11.12 程式編輯範例

範例：橢圓

程式順序

- 橢圓的輪廓近似許多短線段 (定義在 Q7 中)。定義愈多線段計算步驟，曲線就愈平滑。
- 藉由變更平面的起始角度及終止角度的輸入項，就可改變加工方向。
順時針加工方向：
起始角度 > 終止角度
逆時針加工方向：
起始角度 < 終止角度
- 不考慮刀徑。

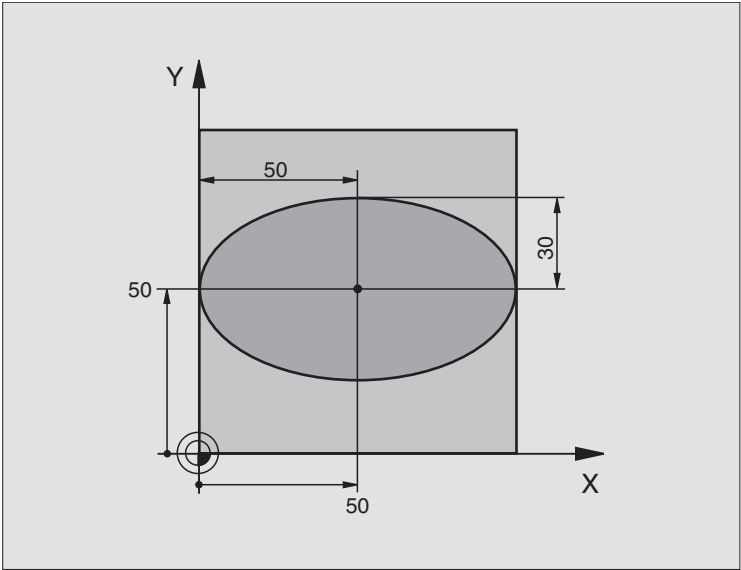

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X 軸的中心
2 FN 0: Q2 =+50	Y 軸的中心
3 FN 0: Q3 =+50	X 軸長的一半
4 FN 0: Q4 = +30	Y 軸長的一半
5 FN 0: Q5 = +0	平面的起始角度
6 FN 0: Q6 = +360	平面的終止角度
7 FN 0: Q7 = +40	計算步驟數目
8 FN 0: Q8 = +0	橢圓的旋轉位置
9 FN 0: Q9 = +5	銑削深度
10 FN 0: Q10 = +100	進刀進給速率
11 FN 0: Q11 = +350	銑削進給速率
12 FN 0: Q12 = +2	預先定位的設定淨空
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	定義工件外型
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	定義刀具
16 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
17 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具




18 CALL LBL 10	呼叫加工操作
19 L Z+100 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
20 LBL 10	子程式 10：加工操作
21 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將原點座標移動至橢圓中心
22 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
23 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
24 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置
25 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
26 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	計算角度增量
27 Q36 = Q5	複製起始角度
28 Q37 = 0	設定計數器
29 Q21 = Q3 * COS Q36	計算起始點的 X 座標
30 Q22 = Q4 * SIN Q36	計算起始點的 Y 座標
31 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	移動至平面的起始點
32 L Z+Q12 R0 FMAX	預先定位刀具軸到設定淨空
33 L Z-Q9 R0 FQ10	移動到加工深度
34 LBL 1	
35 Q36 = Q36 + Q35	更新角度
36 Q37 = Q37 + 1	更新計數器
37 Q21 = Q3 * COS Q36	計算目前的 X 座標
38 Q22 = Q4 * SIN Q36	計算目前的 Y 座標
39 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	移動到下一點
40 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	未完成？如果未完成，則回到 LBL 1
41 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
42 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
43 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工作原點偏移
44 CYCL DEF 7.1 X+0	
45 CYCL DEF 7.2 Y+0	
46 L Z+Q12 F0 FMAX	移動到設定淨空
47 LBL 0	子程式結束
48 END PGM ELLIPSE MM	



範例：使用圓形刀具加工內凹圓筒

程式順序

- 只使用圓形刀具的程式功能。刀長參考到球心。
- 圓筒的輪廓近似許多短線段 (定義在 Q13 中)。定義愈多線段，曲線就愈平滑。
- 以縱向切割來銑削圓筒 (此處：平行於 Y 軸)。
- 藉由變更起始角度及終止角度的輸入項，就可改變加工方向。
 順時針加工方向：
 起始角度 > 終止角度
 逆時針加工方向：
 起始角度 < 終止角度
- 自動補正刀徑。

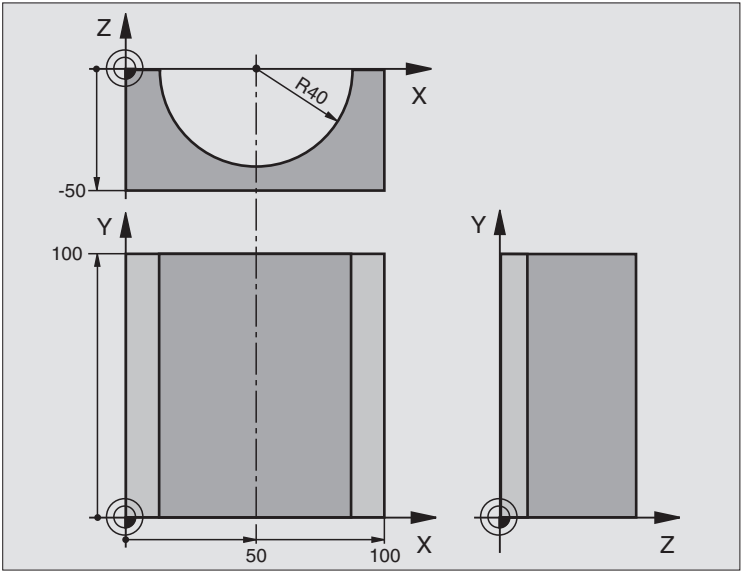

0 BEGIN PGM CYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X 軸的中心
2 FN 0: Q2 =+0	Y 軸的中心
3 FN 0: Q3 =+0	Z 軸的中心
4 FN 0: Q4 = +90	空間的起始角度 (Z/X 平面)
5 FN 0: Q5 = +270	空間的終止角度 (Z/X 平面)
6 FN 0: Q6 = +40	圓筒的半徑
7 FN 0: Q7 = +100	圓筒的長度
8 FN 0: Q8 = +0	X/Y 平面的旋轉位置
9 FN 0: Q10 = +5	圓筒半徑的可容許誤差
10 FN 0: Q11 = +250	進刀進給速率
11 FN 0: Q12 = +400	銑削進給速率
12 FN 0: Q13 = +90	切削次數
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	定義工件外型
15 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+3	定義刀具
16 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
17 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具
18 CALL LBL 10	呼叫加工操作
19 FN 0: Q10 = +0	重設可容許誤差




20 CALL LBL 10	呼叫加工操作
21 L Z+100 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
22 LBL 10	子程式 10：加工操作
23 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	以圓筒半徑為基礎，考慮可容許誤差及刀具
24 FN 0: Q20 = +1	設定計數器
25 FN 0: Q24 = +Q4	複製加工空間的起始角度 (Z/X 平面)
26 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	計算角度增量
27 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將原點移動至圓筒中心 (X 軸)
28 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
29 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
30 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
31 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置
32 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
33 L X+0 Y+0 R0 FMAX	在平面中預先定位至圓筒中心
34 L Z+5 R0 F1000 M3	刀具軸中的預先定位
35 LBL 1	
36 CC Z+0 X+0	設定 Z/X 平面的極心座標
37 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	移動到圓筒的起始位置，傾斜切削至材料
38 L Y+Q7 R0 FQ12	Y+ 方向縱向切割
39 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	更新計數器
40 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	更新立體角
41 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	完成？如果完成，則跳躍至結束。
42 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	昫針對下一縱向切割以近似「圓弧」方式移動。
43 L Y+0 R0 FQ12	厶 - 方向縱向切割
44 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	更新計數器
45 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	更新立體角
46 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	未完成？如果未完成，則回到 LBL 1
47 LBL 99	
48 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
49 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
50 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工作原點偏移
51 CYCL DEF 7.1 X+0	
52 CYCL DEF 7.2 Y+0	
53 CYCL DEF 7.3 Z+0	
54 LBL 0	子程式結束
55 END PGM CYLIN	



範例：使用端銑刀加工凸面球體

程式順序

- 這項程式需要使用端銑刀
- 球體的輪廓接近許多短線條 (位於 Z/X 平面中，定義在 Q14 中)。定義的角度增量愈小，曲線就愈平滑。
- 您可透過平面中的角度增量來決定輪廓切割數目 (定義在 Q18 中)。
- 在三維切割中刀具向上移動。
- 自動補正刀徑。

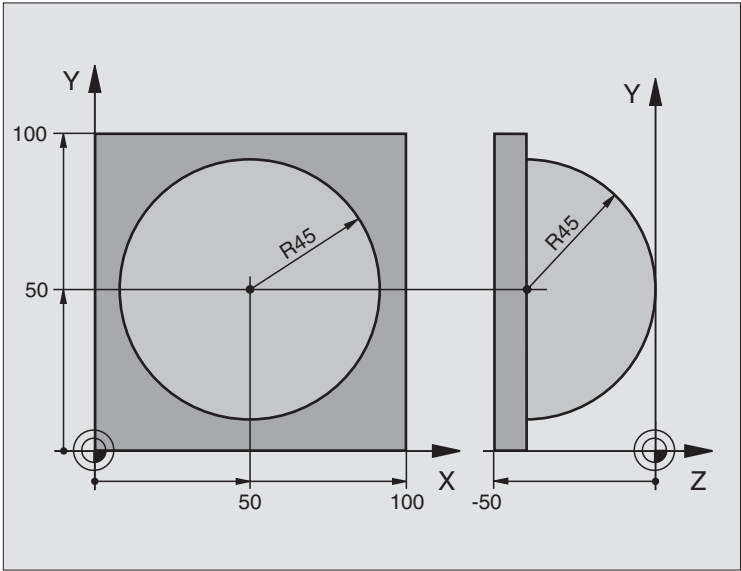

0 BEGIN PGM SPHERE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	X 軸的中心
2 FN 0: Q2 =+50	Y 軸的中心
3 FN 0: Q4 = +90	空間的起始角度 (Z/X 平面)
4 FN 0: Q5 = +0	空間的終止角度 (Z/X 平面)
5 FN 0: Q14 = +5	空間中的角度增量
6 FN 0: Q6 = +45	球體的半徑
7 FN 0: Q8 = +0	X/Y 平面中旋轉位置的起始角度
8 FN 0: Q9 = +360	X/Y 平面中旋轉位置的結束角度
9 FN 0: Q18 = +10	粗銑面的 X/Y 平面中的角度增量
10 FN 0: Q10 = +5	粗銑面的球體半徑的可容許誤差
11 FN 0: Q11 = +2	刀具軸中的預先定位的設定淨空
12 FN 0: Q12 = +350	銑削進給速率
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	定義工件外型
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL DEF 1 L+0 R+7.5	定義刀具
16 TOOL CALL 1 Z S4000	刀具呼叫
17 L Z+250 R0 FMAX	縮回刀具



18 CALL LBL 10	呼叫加工操作
19 FN 0: Q10 = +0	重設可容許誤差
20 FN 0: Q18 = +5	針對精銑 X/Y 平面中的角度增量
21 CALL LBL 10	呼叫加工操作
22 L Z+100 R0 FMAX M2	刀具依刀具軸縮回，並結束程式
23 LBL 10	子程式 10：加工操作
24 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	計算預先定位的 Z 座標
25 FN 0: Q24 = +Q4	複製加工空間的起始角度 (Z/X 平面)
26 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	針對預先定位的補正球體半徑
27 FN 0: Q28 = +Q8	複製平面的旋轉位置
28 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	考慮球體半徑的可容許誤差
29 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	將工作原點移動至球體中心
30 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
31 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
32 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
33 CYCL DEF 10.0 ROTATION	考慮平面的旋轉位置的起始角度
34 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
35 LBL 1	刀具軸中的預先定位
36 CC X+0 Y+0	設定 X/Y 平面的極心座標為預先定位
37 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	平面中的預先定位
38 CC Z+0 X+Q108	設定 Z/X 平面的極心座標，按刀具半徑的偏移量
39 L Y+0 Z+0 FQ12	移動到加工深度



40 LBL 2	
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	昫以近似「圓弧」方式向上移動
42 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	更新立體角
43 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	查詢圓弧是否完成。如果未完成，則回到表 2。
44 LP PR+Q6 PA+Q5	移動至空間的結束角度
45 L Z+Q23 R0 F1000	在刀具軸向上縮回
46 L X+Q26 R0 FMAX	下一圓弧的預先定位
47 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	更新平面的旋轉位置
48 FN 0: Q24 = +Q4	重設立體角
49 CYCL DEF 10.0 ROTATION	啓動新旋轉位置
50 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
51 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
52 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	未完成？如果未完成，則回到表 1
53 CYCL DEF 10.0 ROTATION	重設旋轉
54 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
55 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	重設工作原點偏移
56 CYCL DEF 7.1 X+0	
57 CYCL DEF 7.2 Y+0	
58 CYCL DEF 7.3 Z+0	
59 LBL 0	子程式結束
60 END PGM SPHERE MM	



12

程式模擬與程式執行



12.1 圖形

功能

在程式執行操作模式及程式模擬模式中，TNC 提供以下三種顯示模式：請使用軟鍵選取所要的顯示模式：

- 平面圖
- 三面投射圖
- 立體圖

TNC 圖形以模擬使用圓柱形端銑刀加工工件的方式來描繪工件。如果正在使用刀具表格，您也可使用圓形刀具來模擬加工操作。基於此目的，請在刀具表格中輸入 $R2 = R$ 。

在以下情況下，TNC 不會顯示圖形

- 目前的程式沒有工件外型定義
- 未選取程式

即使沒有定義或移動刀具軸，您仍然可使用參數 MP 7315 至 7317 以促使 TNC 顯示圖形。



使用新的立體繪圖，您現在亦可在傾斜的工作平面以及多側面加工作業當中以圖形顯示加工作業，只要您已經在另一個觀視中模擬過程式。其會需要 MC 422 B 硬體才能夠使用此功能。爲了在較舊的硬體版本中增加測試圖形的速率，參數 MP7310 的位元 5 必須設定爲 1。此即會撤消特別爲立體繪圖所實施的功能。

TNC 圖形不會顯示 TOOL CALL 單節內用程式編輯的半徑過尺寸 DR。

設定程式模擬的速率



助助您僅可在「加工時間顯示」功能啓動時才可以設定程式模擬的速率助 (請參閱 啓動秒錶功能 on page 625)。否則 TNC 皆是會以儘可能最大的速率來執行程式模擬。

最新設定的速率仍然有效，即使在重新啓動之後，直到您進行改變。

在您已经啓始一個程式之後，TNC 在以下顯示出您可用來設定模擬速率的軟鍵。

功能	軟鍵
使用與程式要被執行之相同的速率來執行程式模擬 (係考慮程式編輯的進給速率)。	
增量式地增加測試速率。	
減量式地降低測試速率。	
以儘可能最大的速率進行程式模擬 (預設的設定)。	



顯示模式概述

在程式執行與程式模擬操作模式中，控制會顯示以下軟鍵
程式模擬操作模式：

觀視	軟鍵
平面圖	
三面投射圖	
立體圖	

程式執行期間的限制

如果 TNC 的微處理器正在處理複雜的加工工作，或正在執行大規模加工，則無法提供執行中程式的圖形表示。範例：使用大型刀具在整個工件方塊作多路徑的銑削時。TNC 會中斷圖形，並且在圖形視窗中顯示 **ERROR** 錯誤訊息。但是會繼續加工程序。

平面圖


這是三種圖形形式中最快速的圖形顯示模式。



如果您的機器具有滑鼠，狀態列即在當您移動滑鼠指標到其上時，顯示出工件上任何位置的深度。



- ▶ 按下平面圖的軟鍵。
- ▶ 關於深度顯示，請記住：表面愈深，陰影愈黑。

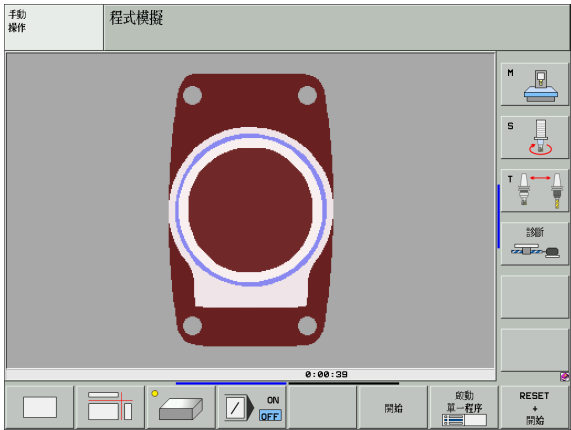

三面投射圖

類似於工件製圖，使用平面圖及兩個斷面圖來顯示加工工件。左下方的符號按照 ISO6433 (使用 MP7310 選取) 來標示是否以第一角度投射或以第三角度投射顯示。

在此顯示模式中可單獨放大部分，(助請參閱 局部放大, page 623)。

此外，您可使用相對應的軟鍵來變換斷面圖：



▶ 請選擇三面投射軟鍵。



▶ 切換軟鍵列，並且選擇斷面圖的軟鍵。

▶ 然後，TNC 顯示以下軟鍵：


功能	軟鍵
將垂直斷面向左或向右移動	 
將垂直斷面向前或向後移動	 
將水平斷面圖向上或向下移動	 

於移位期間可看到斷面圖的位置。

斷面的預設設定之選擇係使得其位在工件中心之工作平面上，並在上方表面上的刀具軸向上。

交叉線的座標

TNC 會在圖形視窗的底端顯示相對於工件原點的交叉線座標。只會顯示工作平面的座標。使用機械參數 MP 7310 啟動這項功能。

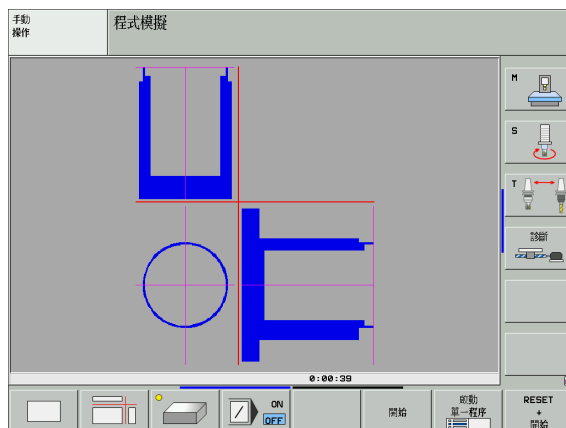

立體圖

以三維度顯示工件，並且可相對於垂直軸旋轉。如果您具有適當的硬體，則利用其高解析度的立體圖形，TNC 亦可在傾斜的工作平面以及多側面加工作業中的加工作業。

您可透過軟鍵繞著垂直與水平軸向旋轉立體顯示。如果有滑鼠附加於您的 TNC，您亦可藉由按住右滑鼠鍵並拖曳滑鼠的方式執行此功能。

在圖形模擬開始時，可藉由透明結構外型來描繪工件外型。



助在程式模擬操作模式中，您可單獨放大局部，助請參閱 局部放大，page 623。



- ▶ 按下立體觀視的軟鍵。按兩次軟鍵以切換到高解析度立體繪圖。此切換僅有在完成模擬之後才可進行。高解析度繪圖亦會顯示出傾斜工作平面中的加工作業。



高解析度立體繪圖的速率係根據刀刃長度而定（即刀具表中的 LCUTS 欄位）。如果 LCUTS 定義為 0（基本設定），模擬即會計算出一無限長的刀刃長度，而造成很長的處理時間。如果您不想要定義 LCUTS，則設定 MP7312 成 5 到 10 之間的數值。此種方式可使 TNC 在內部限制刀刃長度為 MP7312 乘以刀具直徑所計算出的數值。

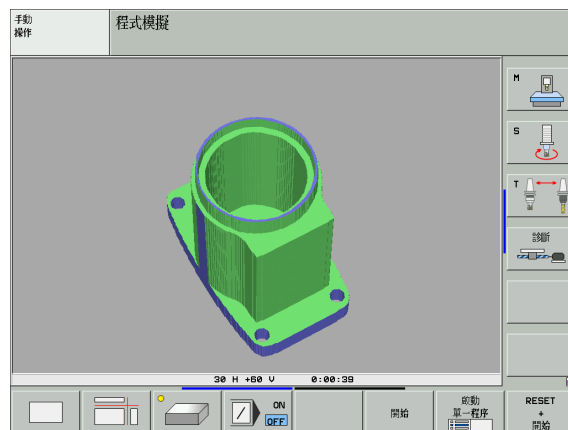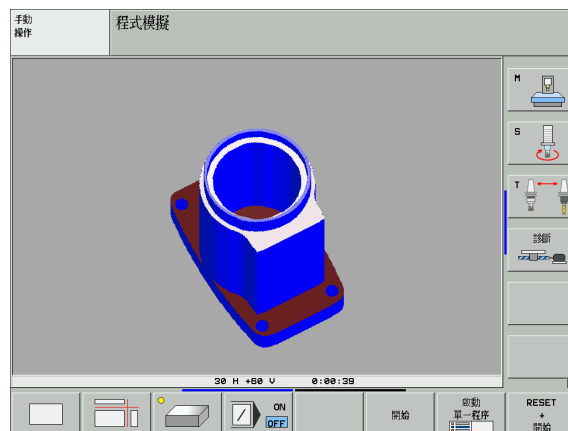

旋轉及放大 / 縮減立體觀視

► 偏移軟鍵列，直到出現了旋轉及放大 / 縮減的軟鍵。



► 選擇旋轉及放大 / 縮減的功能：

功能	軟鍵
鴿颯固蓓 b 以 5 度的級距旋轉	 
鴿轄韃頁 b 以 5 度的級距旋轉	 
逐步地放大圖形。如果放大一觀視，TNC 即在繪圖視窗的下標中顯示字母 Z。	
逐步地縮小圖形。如果縮小一觀視，TNC 即在繪圖視窗的下標中顯示字母 Z。	
重設影像成為程式編輯的大小	

如果您的 TNC 有附屬的滑鼠，您亦可使用滑鼠執行上述的功能。

- 爲了在三維空間中旋轉所示的圖形：將滑鼠右鍵按住並移動滑鼠。在高解析度立體繪圖中，TNC 會顯示出座標系統，以代表工件之目前啓動的調準。在正常的立體視圖中，整個工件亦可旋轉。在您釋放滑鼠右鍵之後，TNC 導向工件到所定義的方位。
- 爲了偏移所顯示的圖形：按住滑鼠中鍵或滑輪按鈕並移動滑鼠。TNC 在相對應的方向上偏移工件。在您釋放滑鼠中鍵之後，TNC 偏移工件到所定義的位置。
- 爲了使用滑鼠放大某個區域：當按住滑鼠左鍵時繪出一個長方形放大區域。在您釋放滑鼠左鍵之後，TNC 即放大了工件之定義的區域。
- 爲了使用滑鼠快速地縮放：向前或向後旋轉滑輪按鈕。



開啓 / 關閉工件外型之結構外型顯示：

► 偏移軟鍵列，直到出現了旋轉及放大 / 縮減的軟鍵。



► 選擇旋轉及放大 / 縮減的功能：



► 顯示 BLK FORM 結構：設定反白顯示 SHOW 軟鍵



► 隱藏 BLK FORM 結構：設定反白顯示 OMIT 軟鍵

局部放大

您可在程式模擬模式及程式執行模式中在所有顯示模式中放大細節部份。

必須先停止圖形模擬。所有顯示模式中皆可執行局部放大。細部的放大在所有顯示模式中皆為有效。


改變細部放大率

軟鍵皆列在表格中。

- ▶ 如果需要的話可以中斷繪圖模擬。
- ▶ 分別在程式模擬模式或是程式執行模式中偏移軟鍵列，直到出現了細部放大的軟鍵。



- ▶ 選擇區段放大的功能。
- ▶ 按下對應的軟鍵來選擇工件表面 (請參見下表)。
- ▶ 爲了縮減或放大空白表格, 分別按下 MINUS 或 PLUS 軟鍵。
- ▶ 藉由按下 START 軟鍵重新啓動程式模擬或程式執行 (RESET + START 回復工件外型至原始狀態)。

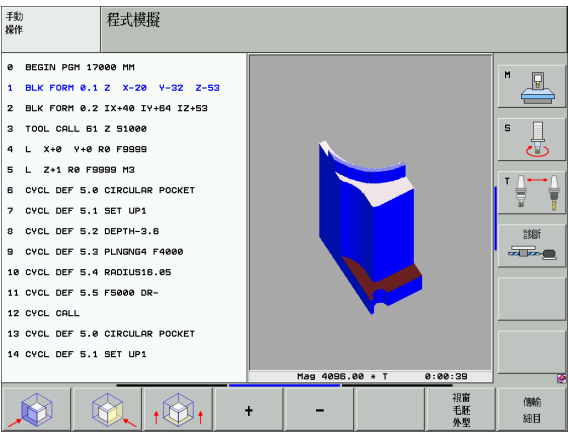

功能	軟鍵	
選擇左面 / 右面工件表面		
選擇正面 / 背面工件表面		
選擇俯視 / 仰視工件表面		
移動斷面以縮小或放大工件外型		
選擇要隔離的細部		



細部放大期間的游標位置

在細部放大期間，TNC 顯示目前獨立的軸座標。座標說明決定放大的區域。斜線左方是細部的最小座標 (MIN 點)，右方是最大座標 (MAX 點)。

如果放大圖形顯示，則會在圖形視窗右下方標示 **MAGN**。

如果無法進一步放大或縮小工件外型，TNC 會在圖形視窗中顯示錯誤訊息。如要清除錯誤訊息，請縮小或放大工件外型。

重複程式模擬

可隨意多次用程式模擬完整工件或工件細部的加工程式。

功能	軟鍵
將工件外型還原為上次呈現的細部放大。	重置 毛胚 外型
重設細部放大，以按照使用 BLK FORM 編輯的方式來顯示加工工件或工件外型。	視窗 毛胚 外型



— 利用 **WINDOW BLK FORM** 軟鍵，您可將顯示的工件外型回復到其原始設定的尺寸，即使是在獨立一細部之後，而不需要 **TRANSFER DETAIL**。

顯示刀具

您可在模擬期間於平面視圖及三面投射圖中顯示刀具。TNC 以在刀具表中定義的直徑來描繪刀具。

功能	軟鍵
於模擬期間不顯示刀具	刀具 顯示 隱藏
於模擬期間顯示刀具	刀具 顯示 隱藏



測量加工時間

「程式執行」操作模式

計時器計數並且顯示從程式開始至程式結束的時間。每當中斷加工時就會停止計時器。

程式模擬

計時器會顯示 TNC 由刀具移動持續時間所計算出的時間，其包括由 TNC 計算的停留時間。由 TNC 計算的時間僅會有條件地用於計算生產時間，因為 TNC 並不負責與機器相關中斷的時間，例如換刀。


如果您已經開啓了「找出加工時間」功能，您可產生一個檔案而列出在程式中所使用所有刀具的使用時間 (請參閱 刀具使用測試 on page 638)。

啓動秒錶功能

切換軟鍵列，直到 TNC 出現以下具有秒錶功能的軟鍵：

秒錶功能	軟鍵
致能 (ON) 或除能 (OFF) 「測量加工時間」功能。	
儲存顯示時間	
顯示前儲存時間與顯示時間的總和	
清除顯示的時間	

秒錶功能左方可用的軟鍵視所選擇的畫面版面配置而定。
於程式模擬期間，只要評估了一新的 **BLK FORM**，TNC 即會重設加工時間。

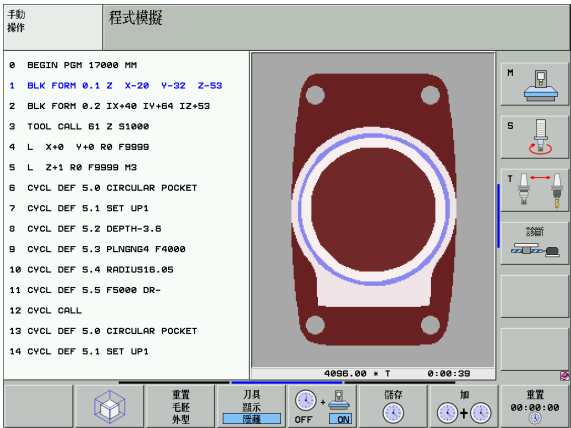


12.2 程式顯示功能

概述

在程式執行操作模式及程式模擬
TNC 提供以下的軟鍵來顯示數頁的加工程式：

功能	軟鍵
至程式的前一畫面	
至程式的下一畫面	
至程式的開頭	
至程式的結束	

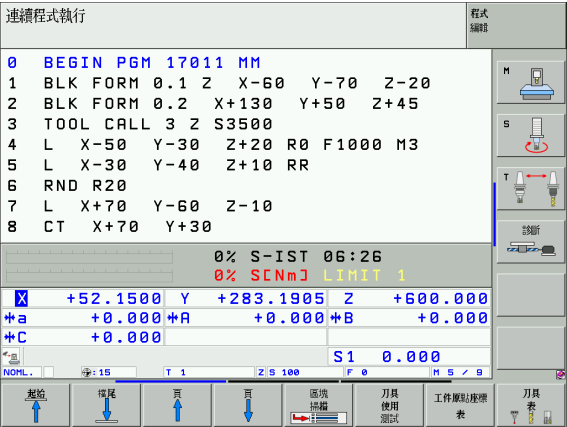

12.3 程式模擬

功能

在程式模擬操作模式中，您可模擬程式及程式區段，以防止在程式執行期間發生錯誤。TNC 針對以下項目來檢查程式：

- 幾何上不協調
- 錯誤資料
- 無法執行的跳躍
- 程 H 反機器加工空間

也可使用下列功能：

- 以單節方式執行程式模擬
- 中斷任何單節測試
- 選擇性跳過單節
- 圖形模擬功能
- 測量加工時間
- 附加狀態的顯示



由機器執行的某些行進動作無法用圖形由 TNC 模擬。這些包括

- 於換刀期間的橫向運動，如果機器製造商將它們定義在換刀巨集中或是透過 PLC 完成，
- 機器製造商在 M 功能巨集中所定義的定位移動，
- 機器製造商透過 PLC 所執行的定位移動，及
- 造成工作台更換的定位移動。

因此海德漢建議對於每一個新的程式要小心進行，即使當程式測試並未輸出任何錯誤訊息，且工件並未發生看得到的損壞。

在刀具呼叫之後，TNC 皆會在以下的位置開始一程式測試：

- 在工作平面上，於 **BLK FORM** 中所定義的 **MIN** 點。
- 在工具軸上，於 **BLK FORM** 中所定義的 **MAX** 點上 1mm。

如果呼叫相同的刀具，TNC 在刀具呼叫之前會由最後設定的位置恢復程式模擬。

爲了保證於程式執行期間沒有模糊的行爲，於換刀之後，您皆必須移動到 TNC 可以定位刀具進行加工而不會造成碰撞的位置。

執行程式測試

如果正在使用內部刀具管理檔案，則必須開啓刀具表 (狀態爲 S) 才能執行程式測試。在程式模擬操作模式中，經由檔案管理員 (PGM MGT) 選擇刀具表。

助您可使用 MOD 功能 BLANK IN WORK SPACE 來啓動程式模擬工作環境監視，(助請參閱 在加工空間中顯示工件，page 681)。



- ▶ 選擇程式模擬操作模式。
- ▶ 使用 PGM MGT 鍵呼叫檔案管理員，並且選擇所要測試的檔案，或
- ▶ 至程式的開頭：助使用 0 GOTO 鍵選擇程式行「0」，並且使用 ENT 鍵來確認。

然後，TNC 顯示以下軟鍵：

功能	軟鍵
重設外型並測試整個程式	
測試整個程式	
個別測試每個單節	
中止程式測試 (軟鍵僅有在當您已經開始程式測試之後才會出現)	

摁 z 可中斷程式測試，並在任何時間再次繼續進行，即使是在加工循環當中。爲了繼續測試，不能夠執行以下的動作：

- 利用方向鍵或 GOTO 鍵選擇另一個單節
- 進行程式變更
- 切換操作模式
- 選擇新的程式




執行程式測試至特定單節為止

使用 STOP AT N 功能，TNC 執行程式模擬至單節號碼 N 為止。

- ▶ 在程式模擬操作模式中，移至程式的開頭。
- ▶ 若要執行程式測試至指定單節為止，請按下 STOP AT N 軟鍵。



- ▶ **執行至 N 停止：**輸入想要停止測試的單節號碼。
- ▶ **程式：**輸入含有所選單節號碼之單節的程式名稱。TNC 會顯示所選擇的程式的名稱。如果要中斷使用 PGM CALL 呼叫的程式的程式模擬，您必須輸入這個名稱。
- ▶ **重複：**如果單節 N 位於程式區段重複中，請輸入要執行的重複次數。
- ▶ 如要測試程式區段，請按下 START 軟鍵。TNC 將測試程式直到輸入的單節為止。

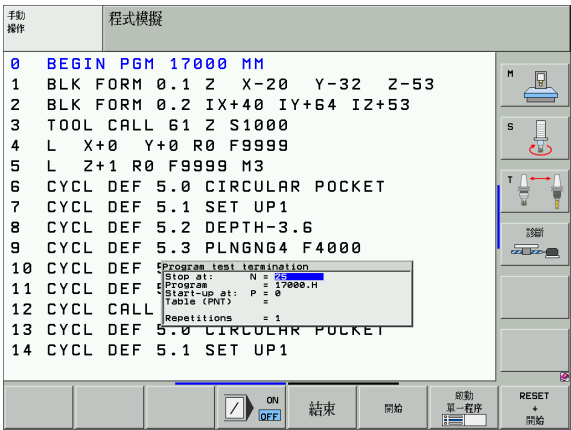

中斷加工

有數種方式可中斷程式執行：

- 用程式編輯中斷
- 按下機器 **STOP** 按鈕
- 切換至程式執行單節模式
- 非受控軸向（計數器軸向）之程式編輯

如果 **TNC** 在程式執行期間發現錯誤，就會自動中斷加工程序。

用程式編輯中斷

您可在加工程式中直接編輯中斷程式。**TNC** 會在含有以下項目之一的單節中斷程式執行：

- **STOP**（含有及不含 **M** 功能）
- 各種 **M** 功能 **M0**, **M2** 或 **M30**
- 各種 **M** 功能 **M6**（由工具機製造商決定）

如要使用機器 **STOP** 按鈕來中斷加工程序：

- ▶ 按下機器 **STOP** 按鈕：**TNC** 目前正在執行的單節未完成時。狀態顯示中的星號會閃爍。
- ▶ 如果您不要繼續加工程序，您可使用 **INTERNAL STOP** 軟鍵來重置 **TNC**。狀態顯示中的星號會熄滅。在此狀況下，必須從程式開始重新啟動程式。

藉由切換至程式執行單節模式操作模式來中斷加工程序

您可藉由切換至程式執行單節模式操作模式來中斷正在程式執行全完整操作模式中執行的程式。**TNC** 在目前單節結束時中斷加工程序。

非受控軸向（計數器軸向）之程式編輯



此功能必須由您的工具機製造商啟用。請參閱機械手冊。

TNC 只要當一軸向於一定位單節中被設定時即中斷程式執行，其係由工具機製造商定義為非受控軸向（計數器軸向）。在此狀況下，您可以手動地移動未受控軸向到所想要的位置。在左方視窗中，TNC 顯示出在此單節中所程式編輯的所有公稱位置。在非受控軸向中，TNC 亦顯示出所剩餘的距離。

只要所有的軸向皆在正確的位置，您可使用 **NC Start** 來恢復程式執行。



- ▶ 選擇所想要的軸向序列，且每個利用 **NC Start** 啟動。手動地定位非受控軸向。由 TNC 顯示出在此軸向上對於公稱位置所剩餘的距離（請參閱 回到加工輪廓 on page 637）。



- ▶ 如果需要的話，請選擇閉迴路軸向是否要在傾斜或不傾斜的座標系統中移動。



- ▶ 如果需要的話，可由手輪或利用軸向方向按鈕來移動軸向。

在中斷期間移動機械軸

在中斷期間移動機械軸方式與在手動操作模式中的移動機械軸方式相同。



碰撞的危險！

如果當加工平面傾斜時中斷程式執行，您可按下 **3-D ROT** 軟鍵從傾斜座標系統變更成非傾斜座標系統，及切換至啓動工具軸方向。

然後，**TNC** 會評估軸方向按鈕功能、電子手輪及回到輪廓的定位邏輯。當縮回刀具時，請確定啓用了正確的座標系統，且當需要時於 **3-D ROT** 功能表中輸入了傾斜軸向的角度值。

應用範例：

刀具斷損後縮回主軸

- ▶ 中斷加工
- ▶ 啓用外部方向鍵：按下 **MANUAL OPERATION** 軟鍵。
- ▶ 如果必要，按下 **3-D ROT** 軟鍵，藉以啓動您想要行進的軟鍵。
- ▶ 使用機器軸方向按鈕移動軸。



在某些機器上，您於 **MANUAL OPERATION** 軟鍵之後必須按下機器的 **START** 按鈕來啓用軸向方向按鈕。請參閱機械手冊。

您的工具機製造商可以定義在程式中斷當中是否皆要在目前啓用（傾斜或不傾斜）座標系統中移動軸向。請參閱機械手冊。

中斷後繼續程式執行



如果在固定循環程式期間中斷程式執行，則必須從循環程式開始繼續執行程式。這表示會重複某些加工操作。

如果在執行子程式或程式區段重複期間中斷了程式執行，使用 **RESTORE POS AT N** 功能來返回到程式執行被中斷的位置。

當中斷程式執行時，TNC 會儲存下列資訊：

- 最後定義的刀具的資料。
- 使用中的座標轉換（例如，原點偏移、旋轉、鏡射）
- 最後定義的圓心座標



請注意所儲存的資料繼續有效，直到重設（例如，如果選擇新程式）。

所儲存的資料的用途是在中斷期間，在手動機械軸定位後使刀具回到加工輪廓 (**RESTORE POSITION** 軟鍵)。

使用 **START** 按鈕繼續程式執行。

如果用以下其中一種方式中斷程式，您可藉由按下機器 **START** 按鈕來繼續程式執行。

- 按下機器 **STOP** 按鈕：
- 程式編輯的中斷

錯誤後繼續程式執行

如果錯誤訊息不是正在閃爍：

- ▶ 消除錯誤的原因。
- ▶ 如要清除畫面上的錯誤訊息，請按下 **CE** 鍵。
- ▶ 重新啟動程式，或從中斷點開始繼續程式執行。

如果錯誤訊息正在閃爍：

- ▶ 請持續兩秒鐘按下 **END** 鍵。這包括重新啟動 TNC 系統。
- ▶ 消除錯誤的原因。
- ▶ 再次啟動。

如果您無法改正錯誤，請寫下錯誤訊息並且聯絡維修服務商。

程式執行當中啟動 (單節掃描)



工具機製造商必須啟用並且採用 **RESTORE POS AT N** 功能。請參閱機械手冊。


您可使用 **RESTORE POS AT N** 功能 (單節掃描)，在從所要的任何單節開始啟動加工程式。**TNC** 掃描程式單節直到該單節點為止。可用程式模擬加工。

如果您已使用 **INTERNAL STOP** 中斷加工程式，**TNC** 會自動提供程式執行當中啟動的中斷單節 **N**。

如果程式由下列的情況之一所中斷，**TNC** 即儲存中斷點。

- 緊急停止
- 電力中斷
- 控制軟體失效

在您已經呼叫程式執行當中啟動功能，您可按下軟鍵 **SELECT LAST N** 來重新啟動中斷點，並使用 **NC** 開始來接近它。在開動之後，**TNC** 即顯示出訊息「**NC 程式已經中斷**」。

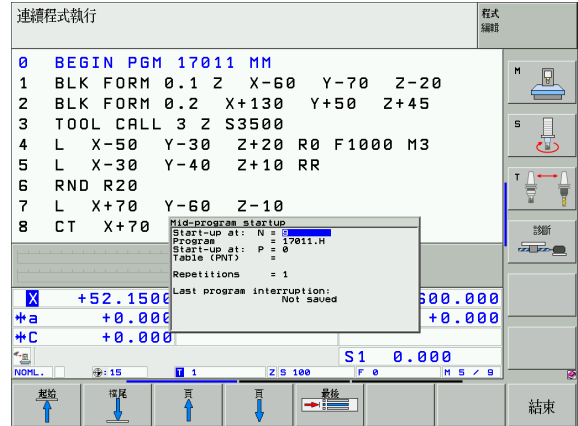

程式中間啟動不能在子程式中啟動。

在程式執行操作模式中，必須選擇所有必要的程式，工作台管理表及工作台檔案 (狀態 **M**)。

如果在啟動單節之前程式含有用程式編輯的中斷，則會中斷單節掃描。按下機器 **START** 按鈕來繼續單節掃描。

單節掃描後，使用 **RESTORE POSITION** 使刀具回到所計算的位置。

刀長補正直到刀具呼叫及接下來的定位單節之後才會生效。此適用於如果您僅改變刀長的話。



如果您要執行巢狀程式，您可使用參數 **MP 7680** 以定義是否從主程式的單節 **0** 開始單節掃描，或是從最後中斷的程式的單節 **0** 開始單節掃描。

利用 **3-D ROT** 軟鍵，可在傾斜與不傾斜的座標系統之間切換座標系統，藉以移動到起始位置。

如果您想要使用工作台管理表中的單節掃描功能，請使用方向鍵從工作台管理表選擇程式執行當中啟動所要執行的程式。然後按下 **RESTORE POS AT N** 軟鍵。

TNC 會跳過程式執行當中開始的所有接觸式探針循環。因此，構成這些循環程式所寫入的結果參數可能維持空白。

M142/M143 功能在一中段程式起始期間並不被允許執行。



如果您在含有 M128 的程式中執行程式執行當中開始，TNC 即會視需要執行補正運動。補正運動係疊置在接近運動之上。

- ▶ 如要移至目前程式的第一單節來啟動單節掃描，請輸入 GOTO「0」。




- ▶ 選擇單節掃描，請按下 BLOCK SCAN 軟鍵，或
- ▶ **在單節 N 啟動：**輸入要停止單節掃描的單節號碼 N。
- ▶ **程式：**輸入含有單節 N 的程式的名稱。
- ▶ **重複：**如果單節 N 位於程式區段重複中，請輸入單節掃描要計算的重複次數。
- ▶ 如要啟動單節掃描，請按下機器 START 按鈕。
- ▶ 輪廓接近 (參見以下段落)。

回到加工輪廓

在以下狀況下，使用 **RESTORE POSITION** 功能會使 **TNC** 回到工件輪廓：

- 在尚未使用 **INTERNAL STOP** 功能執行的程式中斷期間，移動機械軸後可回到加工輪廓。
 - 於單節掃描之後返回到輪廓，其利用 **RESTORE POS AT N**, 例如在利用 **INTERNAL STOP** 的中斷之後。
 - 視機器而定，在程式中斷期間，如果控制迴路被開啓後軸位置已變更。
 - 如果在一定位單節中亦設定一非受控軸向 (請參閱 非受控軸向 (計數器軸向) 之程式編輯 on page 632)
- ▶ 如要回到加工輪廓，請按下 **RESTORE POSITION** 軟鍵。
 - ▶ 如果需要，恢復機器狀態。
 - ▶ 如要依畫面上 **TNC** 建議的順序來移動軸，請按下機器 **START** 按鈕。
 - ▶ 如要依任何順序移動軸，請按軟鍵 **RESTORE X**, **RESTORE Z** 等等，並且使用機器 **START** 鍵啓動每個軸。
 - ▶ 如要繼續加工，請按下機器 **START** 鍵。

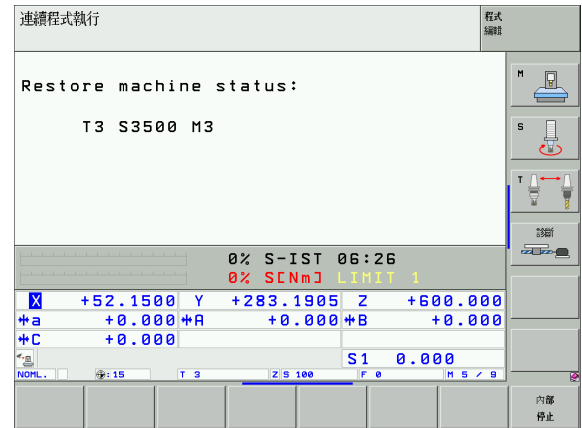

刀具使用測試



此刀具使用測試功能必須由您的工具機製造商啓用。請參閱機械手冊。

以下為刀具使用測試的先決條件：


- 機器參數的位元 2 必須設定為 7246=1
- 加工計時器在 **程式模擬** 操作模式中為啓動
- 單一語言程式的模擬必須已經在**程式模擬** 模式中完成

利用 **TOOL USAGE TEST** 軟鍵，您可在程式執行操作模式中於開始一程式之前進行檢查，以檢查出正在使用的刀具是否有足夠的服務壽命。在此 **TNC** 將比較在刀具表中服務壽命的實際值與來自刀具需求檔案之認定值。

在已經點選軟鍵之後，**TNC** 即在一突現式視窗中顯示刀具使用測試的結果。要關閉突現式視窗，請按下 **CE** 鍵。

TNC 在一獨立的檔案中儲存使用時間，其副檔名為 **pgmname.H.T.DEP**。勛助 (請參閱 改變關連檔案的 MOD 設定 on page 679) 。所產生的刀具使用檔案具有以下的資訊：

欄	意義
TOKEN	■ TOOL: 每次 TOOL CALL 的刀具使用時間。登錄項係依時間發生順序列出。 ■ TTOTAL: 一刀具的總共使用時間 ■ STOTAL: 叫用一子程式 (包括循環)。登錄項係依時間發生順序列出。 ■ TIMETOTAL: NC 程式之總共加工時間係輸入到 WTIME 欄位。在 PATH 欄位中，TNC 儲存了相對應 NC 程式的路徑名稱。TIME 欄位顯示了所有 TIME 登錄項的總和 (僅在當主軸啓動且未進行快速行進時)。 TNC 設定所有其它的欄位為 0 ■ TOOLFILE: 在 PATH 欄位中，TNC 儲存了刀具表中的路徑名稱，而係用於進行程式模擬。如此使得 TNC 在實際刀具使用測試期間可以偵測是否使用 TOOL.T 進行程式模擬。
TNR	芨 M 具號碼 (1: 尚未插入刀具)
IDX	刀具索引
NAME	來自刀具表的刀具名稱
TIME	刀具使用時間，以秒計

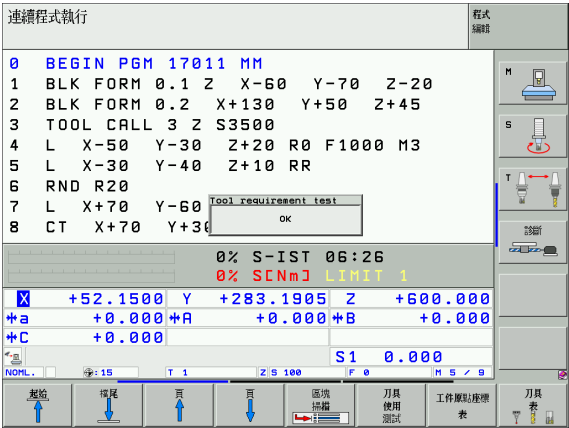

欄	意義
RAD	刀具半徑 R + 特大刀具半徑 DR 來自刀具表。 絨璫駕 ×0.1 m
BLOCK	單節號碼，其中有程式編輯 TOOL CALL 單節
PATH	■ TOKEN = TOOL: 啟動的主程式或子程式之路徑名稱 ■ TOKEN = STOTAL: 子程式的路徑名稱

有兩種方式來執行一工作台檔案的刀具使用測試：

- 反白的為工作台檔案中的一工作台輸入：
TNC 執行整個工作台之刀具使用測試。
- 反白的為工作台檔案中的一程式輸入：
TNC 執行所選擇程式之刀具使用測試。



12.5 自動程式啟動

功能





TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用自動程式開始功能。請參閱機械手冊。

在程式執行操作模式中，您可使用 AUTOSTART 軟鍵 (參見右上圖)，以定義一特定時間來啟動目前在此操作模式中所啓用的程式。



- ▶ 顯示用於輸入啟動時間的視窗 (請參閱右方中間的圖式)。
- ▶ 時間 (時 : 分 : 秒) : 要啟動程式的日期時間。
- ▶ 日期 (日 : 月 : 年) : 要啟動程式的日期。
- ▶ To activate the start, set the AUTOSTART soft key to ON.

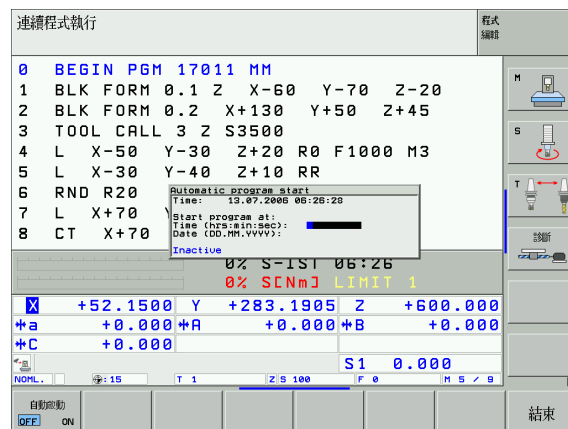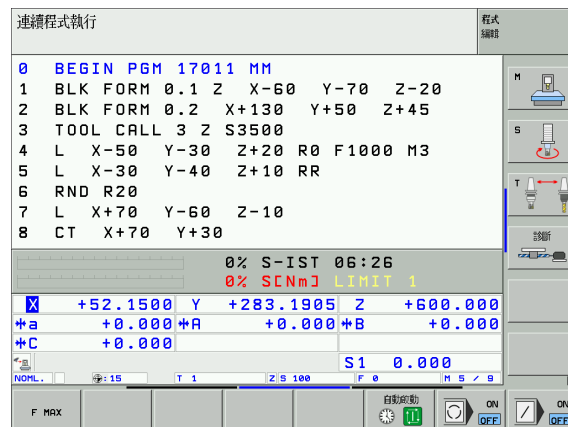

12.6 選擇性跳過單節

功能

在程式模擬或程式執行操作模式中，TNC 會跳過以斜線「/」開始的單節。



- ▶ 若要執行或測試程式與以斜線「/」開始的單節，請將軟鍵設定為 **ON**。



- ▶ 若要執行或測試程式與以斜線「/」開始的單節，請將軟鍵設定為 **OFF**。



TOOL DEF 單節不能使用這項功能。

斷電後，控制會回到最近選擇的設定。

清除 i/I 文字

- ▶ 在**程式與編輯**模式當中，您選擇了在其中要清除文字的單節。



- ▶ 清除 i/I 文字。



12.7 選擇性程式執行中斷

功能

在含有 M1 的單節，TNC 會選擇性中斷程式或程式模擬。如果您在程式執行模式中使用 M1，TNC 不會關閉主軸或冷卻液。



- ▶ 不要在含有 M1 的單節中斷程式執行或程式模擬：將軟鍵設定為 OFF。



- ▶ 在含有 M1 的單節中斷程式執行或程式模擬：將軟鍵設定為 ON。

12.8 全體程式設定 (軟體選項)

功能

全體程式設定，其特別係用在大型模具及沖模當中，並可用於程式執行模式與 MDI 模式。您可用來定義多種座標轉換及設定，其為共通有效，並可疊加在個別選擇的 NC 程式之上，所以即不需要編輯 NC 程式。

助您可啓用及關閉全體程式設定，即使在中間程式中如果您已經中斷程式執行時 助 (請參閱 中斷加工 on page 631)。

以下的全體程式設定皆可使用：


功能	圖像	頁面
交換的軸向		頁面 646
基本旋轉		頁面 646
附加，附加工作原點偏移		頁面 647
疊加鏡射		頁面 647
疊加的旋轉		頁面 648
機械軸被鎖定		頁面 648
手輪疊加的定義		頁面 649
一通用有效進給速率係數的定義		頁面 648

如果在 NC 程式中已經使用了 **M91/M92** 功能 (移動到機器參考的位置) 時，即不能夠使用全體程式設定。

如果在開始程式之前已經啓動了全體程式設定，即可使用向前看功能 **M120**。如果 **M120** 啓用，且在程式期間改變了全體設定，TNC 即會顯示一錯誤訊息並中止任何其它的加工。

如果啓用了動態碰撞監控 (DCM)，您不能定義手輪疊加。

在可填寫表格中，TNC 會把在機器上未啓用的軸向變成灰色。

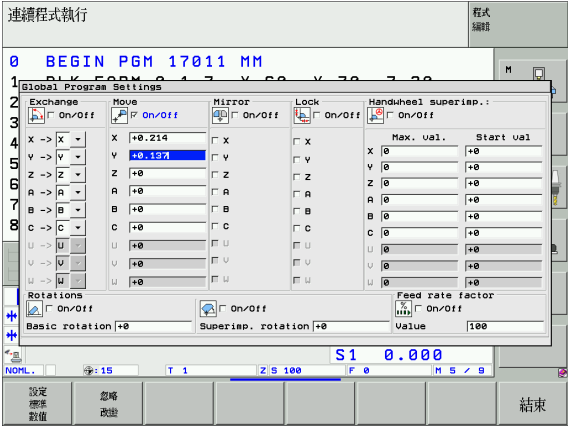

啓用 / 關閉功能



全體程式設定會維持有效，直到手動重設它們。

如果啓動了全體程式設定，TNC 即在位置顯示中顯示出符號  符號。

如果使用檔案管理員來選擇程式，TNC 即在當啓用全體設定時即會顯示一警告訊息。然後您可簡單地利用軟鍵來知會訊息，或直接呼叫表格來進行改變。

全體程式設定對於 smarT.NC 操作模式沒有影響。



▶ 選擇程式執行或手動資料輸入操作模式。



▶ 轉換軟鍵列。



▶ 呼叫全體程式設定表格

▶ 利用相對應數值啓動所想要的功能



如果啟動超過一個以上的全體程式設定，TNC 依照以下的順序在內部計算轉換：

- 1: 軸向交換
- 2: 基本旋轉
- 3: Shift
- 4: Mirroring
- 5: 疊加的旋轉

其餘的功能，例如軸向鎖定、手輪疊加與進給速率係數皆獨立地作業。

在以下列出的功能可以協助您在表格中進行。您亦可使用滑鼠來使用表格。

功能	按鍵 / 軟鍵
跳到先前功能	
跳到下一個功能	
選擇下一個元件。	
選擇前一個元件。	
軸向交換功能：開啓可用軸向的表列	
如果游標在核取盒中即切換功能為開啓 / 關閉	
重設全體程式設定： ■ 關閉所有功能 ■ 設定所有輸入的數值為 0，設定進給速率係數為 100。設定基本旋轉為 0，如果在預設座標資料表中並為啓用預先設定。否則 TNC 定義在預設座標資料表中輸入的基本旋轉之預設值。	
丟棄所有上一次呼叫表格之後的所有改變	
關閉所有啓用功能。仍維持所輸入或調整的數值	
儲存所有的改變，並關閉表格	



交換軸向

啟用 Q 用軸向交換功能，您可調整在任何 NC 程式中所程式編輯的軸向到您的機器軸向設置或是個別的夾持狀況。



在啟動軸向交換功能之後，所有後續的轉換即應用到所交換的軸向。

請確定要適當地交換軸向。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。

請記得在啟動此功能之後必須要回到輪廓。瞭然後 TNC 在關閉表格之後自動呼叫返回到輪廓的功能表 助 (請參閱回到加工輪廓 on page 637)。

- ▶ 在全體程式設定表格中，移動游標到**交換開 / 關**並使用 SPACE 鍵來啟動此功能。
- ▶ 利用向下方向鍵，設定游標到顯示了其左方為要交換之軸向的直線上。
- ▶ 按下 GOTO 鍵來顯示您可交換之軸向的表列
- ▶ 利用向下方向鍵，選擇您想要交換的軸向，並利用 ENT 鍵確認。

如果使用滑鼠工作，您可直接在個別的下拉式功能表中點選所要的軸向。

基本旋轉

基本旋轉功能可以補償工件未校準。此作用可對應於基本旋轉功能，而您可利用探測功能在手動模式中定義。因此 TNC 同時在表格中及基本旋轉功能表中儲存新的數值，雖然僅能看到一個。



請記得在啟動此功能之後必須要回到輪廓。瞭然後 TNC 在關閉表格之後自動呼叫返回到輪廓的功能表 助 (請參閱回到加工輪廓 on page 637)。

附加，附加工作原點偏移

利用附加工作原點偏移功能，即可在所有啓用的軸向上補償任何的偏移。



在表格中所定義的數值除了已經在程式中透過循環 7(工作原點偏移) 所定義的數值之外工作。

請記得在啓動此功能之後必須要回到輪廓。助然後 TNC 在關閉表格之後自動呼叫返回到輪廓的功能表 助 (請參閱回到加工輪廓 on page 637) 。

疊加鏡射

您可利用疊加鏡射功能來鏡射所有啓用的軸向。



在表格中所定義的鏡射軸向除了已經在程式中透過循環 8(鏡射) 所定義的數值之外工作。

請記得在啓動此功能之後必須要回到輪廓。助然後 TNC 在關閉表格之後自動呼叫返回到輪廓的功能表 助 (請參閱回到加工輪廓 on page 637) 。

- ▶ 在全體程式設定表格中，移動游標到**鏡射開 / 關**，並使用 SPACE 鍵來啓動此功能。
- ▶ 利用向下方向鍵可以設定游標到您想要鏡射的軸向。
- ▶ 按下 SPACE 鍵來鏡射軸向。再次按下 SPACE 鍵來取消功能。

如果使用滑鼠工作，可以直接點選它來選擇所想要的軸向。

疊加的旋轉

您可利用疊加旋轉功能來在先前啓用的工作平面上定義任何座標系統的旋轉。



在表格中所定義的疊加旋轉軸向除了已經在程式中透過循環 10(旋轉) 所定義的數值之外工作。

請記得在啓動此功能之後必須要回到輪廓。瞭然後 TNC 在關閉表格之後自動呼叫返回到輪廓的功能表 助 (請參閱 回到加工輪廓 on page 637) 。

機械軸被鎖定

您可利用此功能鎖定所有啓用的軸向。然後當您執行程式時，TNC 並不會移動任何您所鎖定的軸向。



當您啓動此功能時，請確定所鎖定軸向的位置並不會造成任何碰撞。

- ▶ 在全體程式設定表格中，移動游標到**鎖定開 / 關**，並使用 **SPACE** 鍵來啓動此功能。
- ▶ 利用向下方向鍵可以設定游標到您想要鎖定的軸向。
- ▶ 按下 **SPACE** 鍵來鎖定軸向。再次按下 **SPACE** 鍵來取消功能。

如果使用滑鼠工作，可以直接點選它來選擇所想要的軸向。

進給速率係數

您可利用進給速率係數功能降低或增加所設定之進給速率一個百分比。輸入範圍為 1% 到 1000%。



請記得 TNC 皆會應用進給速率倍數到目前的進給速率，其中已經可以透過進給速率覆蓋來改變。

手輪疊加

手輪疊加功能使您可以使用手輪來在當 TNC 執行程式時移動軸向。

您在 **Max. val.** 欄位中定義了使用手輪移動軸向的最大距離。只要您中斷程式執行 (操作中控制的信號為 off)，TNC 在 **Start val** 欄位中顯示每個軸向上實際移動的距離。**Start value** 會維持儲存，直到您刪除它，即使是在電源中斷之後。您亦可編輯 **start value**。如果需要的話，TNC 可降低您輸入到個別 **Max. val** 的數值。



昫昫如果在啟動期間顯示 **start value**，則當視窗關閉時，TNC 呼叫 "Return to contour" 功能來移動所定義的數值昫 (請參閱 回到加工輪廓 on page 637)。

利用 **M118** 在 NC 程式編輯中所定義的最大行進距離會由在表格中所輸入的數值所覆寫。然後 TNC 在表格的 **start value** 欄位中輸入使用 **M118** 而已經利用手輪所行進的距離，所以在啟動期間不會有顯示跳動。昫昫如果使用 **M118** 所已經行進的距離大於表格中所允許的最大值，則當視窗關閉時，TNC 即呼叫 "return to contour" 功能，藉以移動一不同的數值昫 (請參閱 回到加工輪廓 on page 637)。

如果您嘗試輸入 **start value** 要大於 **max. value**，TNC 即顯示一錯誤訊息。請勿輸入 **start value** 的值大於 **Max.-Wert**。

12.9 可適化進給控制軟體選項 (AFC)

功能



工具機製造商必須啟用並且採用 **AFC** 功能。請參閱機械手冊。



提 **i** 適化進給控制並不是要用於小於 5 mm 之刀具。此直徑限制在當主軸額定功率非常高時亦可為較大值。

請勿在操作中進行可適化進給控制，其中進給速率及主軸轉速必須彼此調適，例如推拔。

在可適化進給控制中，**TNC** 於程式執行期間自動控制進給速率，做為目前主軸功率消耗的功能。每次加工步驟所需要的主軸功率在教學切削時會被記錄，並由 **TNC** 儲存在屬於加工程式的一個檔案當中。當開始每次的加工步驟時，當主軸以 **M3** 開啓時，**TNC** 通常會控制進給速率，所以仍可保持在您所定義的極限內。

因此有可能避免對於刀具、工件及機器等由於改變切削條件造成的負面影響。切削條件會特別因為以下狀況而改變：

- 刀具磨耗
- 特別是對於鑄造件所產生的切削深度變動
- 由於材料缺陷造成的硬度變動

可適化進給控制 (AFC) 提供了以下的好處：

- 加工時間的最佳化
TNC 藉由控制進給速率，在整個加工期間當中會嘗試維持所記錄的最大主軸功率。藉由在加工區域中增加進給速率而較少移除工件材料而縮短加工時間。
- 刀具監控
如果主軸功率超過記錄的最大值，TNC 即會降低進給速率，直到重新達到參考主軸功率。如果在加工期間超過最大主軸功率，而且同時進給速率低於所定義的最小值，TNC 即會以關機來反應。此有助於在刀具毀損或磨耗之後避免更多的損害。
- 桴鸕馱尻鰭遑艇顫澈 O 護
適時的進給速率降低與關機反應有助於防止機器過負載。



定義 AFC 基本設定

您可在表格 **AFC.TAB** 中進行 TNC 進給速率控制之控制設定，此檔案必須儲存在根目錄 **TNC:**。

在此表當中的資料為教學切削期間被複製到一檔案的預設值，該檔案屬於個別的程式，並做為控制之基礎。以下的資料要在此表格中定義：

欄	功能
NR	表格中的連續行號 (無其它功能)
AFC	控制設定的名稱。可在刀具表得 AFC 欄中輸入此名稱。其設定了控制參數之指定到刀具。
FMIN	TNC 要進行一關機反應之進給速率。請輸入相對於設定之進給速率的百分比數值。輸入範圍：50 至 100%
FMAX	TNC 對於工件材料可自動增加進給速率的最高進給速率。請輸入相對於設定之進給速率的百分比數值。
FIDL	當刀具未進行切削而行進時的進給速率 (即在空氣中的進給速率)。請輸入相對於設定之進給速率的百分比數值。
FENT	當刀具進入或離開工件材料時行進的進給速率。請輸入相對於設定之進給速率的百分比數值。最大輸入值是 100%
OVL D	TNC 在過負載時所需要的反應： ■ M: 由工具機製造商所定義的巨集之執行 ■ S: 立即性 NC 停止 ■ F: 如果刀具已經縮回時 NC 停止 ■ E: 就在螢幕上顯示一錯誤訊息 ■ 無過負載反應 TNC 在當超過最大主軸功率一秒且同時進給速率低於所定義的最小值時即進行關機反應。
POUT	TNC 在當刀具離開工件時所偵測到的主軸功率。請輸入相對於所記錄的參考負載之百分比數值。建議的數值：8%
SENS	控制器的敏感度 (積極度)。可能的輸入值在 50 與 200 之間。50 係用於慢速控制，200 用於非常積極性控制。積極性控制可以快速地反應，並且可以強制改變數值，但可能會過當。建議的數值：100
PLC	TNC 在開始加工步驟時要傳送給 PLC 之數值。此係由工具機製造商所定義的功能，所以請參考機器操作手冊。



您在 **AFC.TAB** 表格中可以視需要定義許多控制設定 (行)。

如果在 **TNC:** 目錄中並無 **AFC.TAB** 表格，TNC 即使用在教學切削中永久定義的內部控制設定。但是最佳地是使用 **AFC.TAB** 表格。

請依下述方式進行建立 **AFC.TAB** 檔案 (僅在當檔案並不存在時有需要)：

- ▶ 選擇 **程式與編輯** 的操作模式。
- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 軟鍵。
- ▶ 選擇 **TNC:** 目錄。
- ▶ 製作新的檔案 **AFC.TAB**，並以 **ENT** 鍵確認：TNC 顯示了表格格式的表列。
- ▶ 選擇 **AFC.TAB** 表格格式，並且利用 **ENT** 鍵確認：TNC 即產生具有 **標準** 控制設定值之表格。



記錄教學切削

在教學切削中，首先 TNC 對於每個加工步驟複製在 AFC.TAB 表格中所定義的基本設定值到 <name>.H.AFC.DEP 的檔案。<Name> 為您已經記錄教學切削用的 NC 程式之名稱。此外，TNC 測量在教學切削期間所消耗的最大主軸功率，並將此數值儲存在表格中。

在 <name>.H.AFC.DEP 的檔案中的每一行代表了一個加工步驟，您係以 M3 開始 (或是 .M4)，並以 M5 結束。如果想要進行最佳化，可以編輯 <name>.H.AFC.DEP 之檔案的所有資料。如果相較於 AFC.TAB 表格中之數值已經將這些數值最佳化，TNC 即在 AFC 欄當中的控制設定值之前放置一星號 *。叻除了來自 AFC.TAB 表格的資料之外叻 (請參閱 定義 AFC 基本設定 on page 652)，TNC 儲存以下的附加資訊在 <name>.H.AFC.DEP 的檔案中：

欄	功能
NR	加工步驟的名稱
TOOL	進行加工步驟所用之刀具的號碼或名稱 (無法編輯)
IDX	進行加工步驟所用之刀具的索引 (無法編輯)
N	刀具呼叫之差異： ■ 刀具係由其刀號進行呼叫。 ■ 刀具係由其刀具名稱進行呼叫。
PREF	主軸之參考負載。TNC 測量相對於主軸之額定功率的百分比數值。
ST	加工步驟的狀態 ■ L: 在下一次程式執行時，對於此加工步驟會記錄教學切削。TNC 覆寫在此行中任何存在的數值。 ■ C: 教學切削已成功地完成。下一次程式執行可用自動進給控制來進行。
AFC	控制設定的名稱



在您記錄一次教學切削之前請記得以下事項：

- 如果需要的話請調整 **AFC.TAB** 表格中的控制設定
- 對於刀具表 **TOOL.T** 之 **AFC** 欄中所有的刀具輸入所想要的控制設定。
- 選擇教學切削之程式
- 助由軟體來啟動可適化進給控制助 (請參閱 啟用/關閉 AFC on page 657)。



當記錄一次教學切削時，**TNC** 在內部設定主軸改寫為 **100%**。然後您即不需要再改變主軸轉速。

於教學切削期間，可以使用進給速率改寫來影響所測量的參考負載，並對輪廓加工的進給速率進行任何的改變。

在教學切削模式中不需要執行完整的加工步驟。如果不再明顯地改變切削條件，即可立即切換到伺服控制模式。按下 **EXIT LEARNING** 軟體，並且狀態由 **L** 改變為 **C**。

您可視需要經常重複教學切削。手動地重設 **ST** 狀態成為 **L**。如果所設定的進給速率太過於快速，即有需要重複教學切削，並強迫要於加工步驟期間大幅地降低進給速率改寫。

對於一種刀具您可依需要進行許多的加工步驟之教學。一加工步驟皆是以 **M3** (或 **M4**) 開始，並以 **M5** 結束。

TNC 僅在當所記錄的參考負載大於 **2%** 時，將其狀態由教學 (**L**) 改變成控制 (**C**)。可適化進給控制對於較小的數值即無法進行。



您的工具機製造商可以提供教學切削在一可選擇的時間之後自動結束的功能。工具機手冊會提供進一步的資訊。

請依以下方式選擇，並且視需要編輯 **<name>.H.AFC.DEP** 的檔案：



▶ 選擇**程式執行，全完整** 操作模式。



▶ 轉換軟鍵列。



▶ 選擇 AFC 設定值之表格

▶ 視需要進行最佳化



請注意到只要 NC 程式 **<name>.H** 正在執行時，**<name>.H.AFC.DEP** 的檔案即被鎖定無法編輯。然後 TNC 將表格中的資料顯示成紅色。

TNC 在當已經執行以下的功能當中的一項時即移除編輯鎖定。

- M02
- M30
- END PGM

記錄檔案

在教學切削當中，TNC 會儲存每個加工步驟相關資料在 **<name>.H.AFC2.DEP** 的檔案。**<Name>** 為您已經記錄教學切削用的 NC 程式之名稱。在控制期間，TNC 會更新資料，並進行多項評估。以下的資料要儲存在此表格中：

欄	功能
NR	加工步驟的名稱
TOOL	進行加工步驟所用之刀具的號碼或名稱
IDX	進行加工步驟所用之刀具的索引
SNOM	公稱主軸轉速 [rpm]
SDIF	主軸轉速與公稱轉速的最大差異 (以 % 計)
LTIME	教學切削的加工時間
CTIME	控制切削的加工時間
TDIFF	於教學與控制期間加工時間的時間差異 (以 % 計)
PMAX	加工期間所記錄的最大主軸功率。TNC 顯示相對於主軸之額定功率的百分比數值。
PREF	主軸之參考負載。TNC 顯示相對於主軸之額定功率的百分比數值。
OVLD	TNC 在過負載時所做的反應： ■ M: 已經執行了由工具機製造商所定義的巨集 ■ S: 進行立即性 NC 停止 ■ F:NC 停止在刀具縮回之後進行 ■ E: 顯示一錯誤訊息 ■ 並無過負載反應
BLOCK	加工步驟開始進行的單節號碼



TNC 在記錄檔案的最後一行會記錄所有教學切削的總共加工時間 (**LTIME**), 所有的控制切削時間 (**CTIME**) 以及總共的時間差異 (**TDIFF**), 並在關鍵字 **TOTAL** 之後輸入。



請依以下方式進行選擇 **<name>.H.AFC2.DEP** 的檔案：



▶ 選擇**程式執行，全完整** 操作模式。



▶ 轉換軟鍵列。



▶ 選擇 AFC 設定表格。



▶ 顯示記錄檔案。





13

MOD 功能



13.1 MOD 功能

MOD 功能提供附加的畫面及輸入。並依據選擇的操作模式來提供可用的 MOD 功能。

選擇 MOD 功能

呼叫想要變更 MOD 功能的操作模式。

- 如果選擇 MOD 功能，請按下 MOD 鍵。右圖顯示在程式與編輯（右上圖）、程式模擬（右下圖）操作模式及機器操作模式（下一頁圖面）中的典型螢幕功能表。

變更設定



- 使用方向鍵在顯示的功能表中選擇所要的 MOD 功能。

依據選定的功能不同有三種設定的變更。

- 直接輸入數值，例如，當決定移動範圍極限。
- 按下 ENT 鍵來變更設定，例如，當設定程式輸入方式時。
- 經由選擇視窗變更設定。如果特定設定具有一個以上的選項時，您可按下 GOTO 鍵來列出所有給定可能選項的疊加視窗。按下相對應的數字鍵就可直接選擇所要的設定（冒號左方），或是使用方向鍵然後使用 ENT 鍵確認來選擇所要的設定。如果您不要變更設定，請再次使用 ENT 鍵來關閉視窗。

結束 MOD 功能

- 請使用 END 鍵或軟鍵來關閉 MOD 功能。

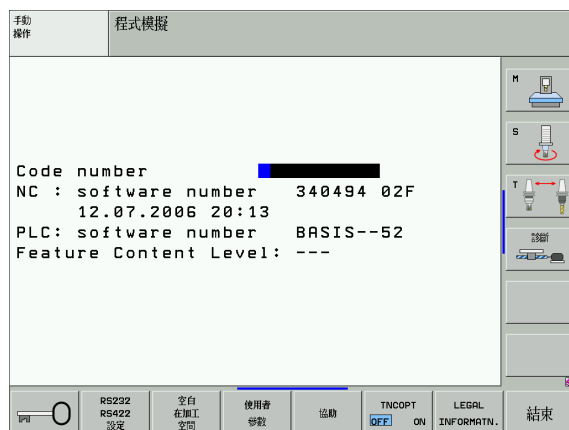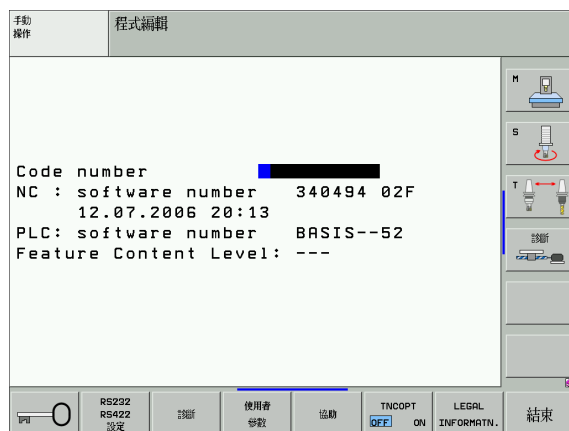

MOD 功能的概述

依據選擇的操作模式，您可進行以下變更：

程式與編輯：


- 顯示軟體號碼
- 輸入密碼
- 設定資料傳輸介面
- 機器特有的使用者參數 (如果有提供)
- 顯示說明檔 (如果有提供)
- 載入服務封包
- 設定時區
- 法務資訊

程式模擬

- 顯示軟體號碼
- 輸入密碼
- 設定資料傳輸介面
- 在加工空間中顯示工件
- 機器特有的使用者參數 (如果有提供)
- 顯示說明檔 (如果有提供)
- 設定時區
- 法務資訊

在所有其他模式中：

- 顯示軟體號碼
- 顯示所安裝選項的代碼
- 選擇位置座標顯示
- 量測單位 (毫米 / 英吋)
- MDI 的程式編輯語言
- 選擇實際位置擷取的軸
- 設定軸移動極限
- 顯示原點座標
- 顯示操作時間
- 顯示說明檔 (如果有提供)
- 設定時區
- 法務資訊

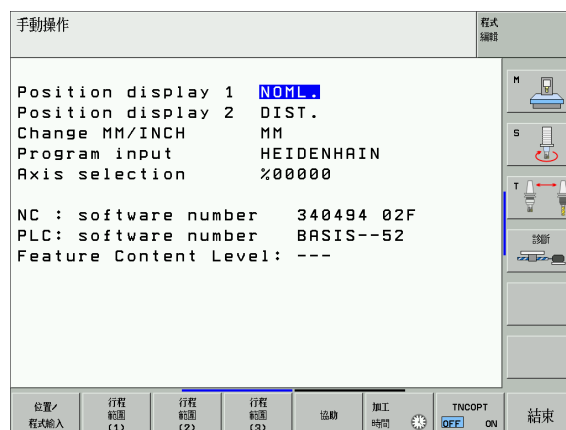

13.2 軟體號碼

功能

以下的軟體號碼係在 MOD 功能已經選擇之後顯示在 TNC 螢幕上：

- **NC:** NC 軟體的號碼 (由海德漢管理)
- **PLC:** PLC 軟體的號碼與名稱 (由您的工具機製造商管理)
- **特徵內容階層(FCL)** 安裝在控制器上之軟體的開發階層 助(請參閱特性內容等級 (升級功能) on page 8)
- **DSP1 至 DSP3:** 速率控制軟體的號碼 (由海德漢管理)
- **ICTL1 和 ICTL3:** 目前控制器軟體的號碼 (由海德漢管理)



13.3 輸入密碼

功能

TNC 需要以下的程式密碼來進入下列功能：

功能	程式密碼
選擇使用者參數	123
設定乙太網路卡 (不是用 Windows 2000 的 iTNC 530)	NET123
啓用 Q- 參數程式編輯的特殊功能	555343

此外，您可使用關鍵字 **version** 來產生包含了您的控制器之所有目前軟體號碼的檔案：

- ▶ 輸入關鍵字 **version**，並使用 ENT 鍵確認。
- ▶ TNC 在螢幕上顯示所有目前軟體號碼。
- ▶ 爲了終止版本概述，按下 END 鍵。



如果必要，您可輸出檔案 **version.a**，其儲存在檔案 TNC 中，且將其傳送到您的機器製造商或 HEIDENHAIN 做爲診斷用途。



13.4 載入服務封包

功能



我們強烈建議在您安裝一服務封包之前接洽您的工具機製造商。

TNC 在完成安裝程序之後會重新啓動系統。在載入服務封包之前，將機器置於緊急停止狀況下。

連接到您想要匯入服務封包之網路磁碟機 (如果尚未完成)。

此功能提供一種簡單的方式來更新您的 TNC 之軟體。

- ▶ 選擇**程式與編輯**的操作模式。
- ▶ 按下 MOD 鍵。
- ▶ 助爲了開始軟體更新，按下混 load Service Pack 荏 n 鍵。然後 TNC 顯示一疊加的視窗來選擇更新檔案。
- ▶ 使用方向鍵來選擇儲存有服務封包的目錄。個別的子目錄可由按下 ENT 鍵來顯示。
- ▶ 要選擇檔案：在所選擇的目錄上按兩次 ENT 鍵。TNC 由目錄視窗切換到檔案視窗。
- ▶ 爲了開始更新程序，按下 ENT 鍵以選擇檔案。TNC 會解除所有需要檔案的包裝，然後重新啓動控制器。此程序會需要數分鐘。

13.5 設定資料介面

功能

如要設定資料介面，請按下 RS-232 / RS-422 SETUP 軟鍵來呼叫設定資料傳輸介面的功能表：

設定 RS-232 介面：

在畫面左上方輸入 RS-232 介面的操作模式及傳輸速率。

設定 RS-422 介面：

在畫面右上方輸入 RS-422 介面的操作模式及傳輸速率。

設定外部設備的操作模式




助助助在操作模式 FE2 和 EXT 中不提供「傳輸所有檔案」、「傳輸選擇的檔案」及「傳輸目錄」。

設定傳輸速率 (BAUD RATE)

您可設定從 110 至 115,200 baud 的 BAUD-RATE (資料傳輸速率)。

外部裝置	操作模式	符號
具有海德漢軟體 TNCremo NT 的 PC，可遠距操作 TNC	LSV2	
具有海德漢資料傳輸軟體 TNCremo NT 的 PC	FE1	
海德漢軟碟機	FE1	
始於程式號碼 230 626 03 的 FE 401	FE1	
海德漢軟碟機	FE2	
FE 401 up to prog. no. 230 626 02		
如打孔機之類的非海德漢裝置，未安裝 TNCremo 的 PC	EXT1，EXT2	

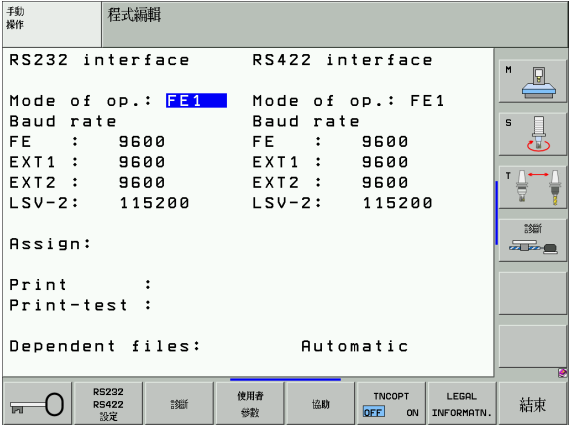

指定

這項功能設定傳輸資料目的地。

應用：

- 使用 Q 參數功能 FN15 傳輸值
- 使用 Q 參數功能 FN16 傳輸值

TNC 操作模式決定是否使用列印或列印測試功能：

TNC 操作模式	傳輸功能
程式執行程式記憶模式	列印
程式執行全完整模式	列印
程式模擬	列印測試

您可設定列印或列印測試，如下所示：

功能	路徑
經由 RS-232 輸出資料	RS232:\....
經由 RS-422 輸出資料	RS422:\....
將 N 資料儲存至 TNC 的硬碟機	TNC:\....
將資料儲存在和具有 FN15/FN16 之程式的相同目錄內。	- 空著 -

檔案名稱

資料	操作模式	檔案名稱
使用 FN15 的值	Program Run	%FN15RUN.A
使用 FN15 的值	程式模擬	%FN15SIM.A
使用 FN16 的值	Program Run	%FN16RUN.A
使用 FN16 的值	程式模擬	%FN16SIM.A



資料傳輸軟體

對於 TNC 之檔案傳輸，我們建議使用海德漢 TNCremoNT 資料傳輸軟體。如果使用 TNCremoNT，就可使用所有海德漢控制器來執行經由串列介面或乙太網路介面的資料傳輸。



您可由海德漢檔案庫中免費下載 TNCremoNT 的最新版本 (www.heidenhain.de, <service>, <download area>, <TNCremo NT>)。

TNCremoNT 的系統需求：

- 具有 486 處理器或更高級的 PC
- 作業系統為 Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000
- 16 MB RAM
- 5 MB 硬碟機可用記憶空間
- 一可用的序列介面或連接到 TCP/IP 網路

在 Windows 作業環境中進行安裝

- ▶ 使用檔案管理員 (檔案總管) 啟動 SETUP.EXE 安裝程式。
- ▶ 遵照安裝程式指示。

在 Windows 之下開啓 TNCremoNT

- ▶ 點選 <Start>, <Programs>, <HEIDENHAIN Applications>, <TNCremoNT>

當您第一次啟動 TNCremoNT 時，TNCremoNT 自動地嘗試與 TNC 建立一連接。



介於 TNC 與 TNCremoNT 之間的資料傳輸

確認是否已將 TNC 分別連接至 PC 或網路上的正確串列埠。

啟動 TNCremoNT 後，主視窗 1 的上半部中會顯示出選定目錄內儲存的所有檔案。使用功能表項目 <File>、<Change directory>，您可變更選定的目錄或選擇 PC 上的另一個目錄。

如果您要從 PC 控制資料傳輸，請用以下方式建立連至 PC 的連接：

- ▶ 選擇 <File>、<Setup connection>。現在 TNCremoNT 從 TNC 接收檔案及目錄結構，並且顯示在主視窗 2 的左下方。
- ▶ 如要將檔案從 TNC 傳輸至 PC，請在 TNC 視窗中用滑鼠按一下來反白選取檔案，並且將反白選取的檔案拖放至 PC 視窗 1 中。
- ▶ 如要將檔案從 PC 傳輸至 TNC，請在 PC 視窗中用滑鼠按一下來反白選取檔案，並且將反白選取的檔案拖放至 TNC 視窗 2 中。

如果您要從 TNC 控制資料傳輸，請用以下方式建立連至 PC 的連接：


- ▶ 選擇 <Extras>、<TNCserver>。現在 TNCremoNT 進入伺服器模式。在此模式中可接收來自於 TNC 的資料，以及將資料傳送至 TNC。
- ▶ 助現在您可按下 PGM MGT 鍵 助 (請參閱 與外部的資料媒體傳輸資料 on page 124) 來呼叫 TNC 的檔案管理功能，以及傳輸檔案。

結束 TNCremoNT

選擇功能表項目 <File>、<Exit>。



如需所有功能的更詳細說明，請參閱 TNCremoNT 說明內容。說明文字必須使用 F1 鍵叫用。

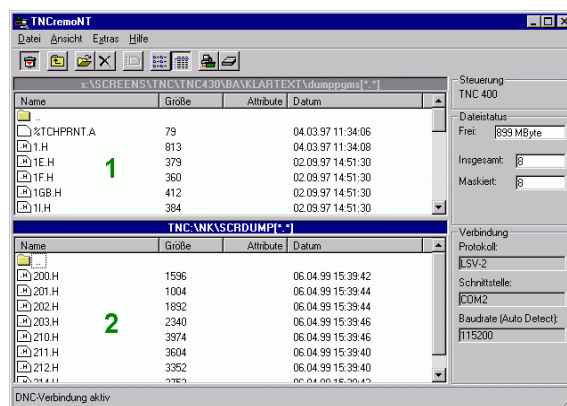

13.6 乙太網路介面

簡介

NC 附有標準乙太網路卡，用以連接當作網路中用戶端的控制項。

TNC 透過乙太網路卡傳送資料，其中

- **smb** 協定 (**server message block**) 在視窗作業系統之下，或是
- **TCP/IP** 協定系列 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)，並由 NFS(Network File System) 支援。TNC 亦支援 NFS V3 協定，其可允許更高的資料傳輸速率。

可能的連接


您可透過 RJ45 連接 (X26、100BaseTX 或 10 BaseT) 將 TNC 中的乙太網路卡連接至您的網路或直接連接至 PC。這樣連接可將控制器電子部分作金屬隔離。

針對 100BaseTX 或 10BaseT，您須要使用雙絞線以將 TNC 連接至網路。



介於 TNC 與節點之間的最大電纜線長度與電纜線品質等級、保護層級網路類型 (100BaseTX 或 10BaseT) 無關。

如果您將 TNC 直接連接至 PC，則必須使用交叉式電纜線。

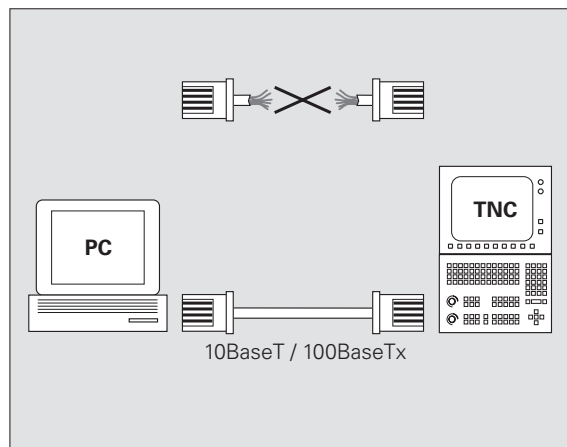

將 iTNC 直接連接到 Windows PC




橋 z 不需要許多操作或特殊的網路知識來將 iTNC 530 直接連接到具有乙太網路卡的 PC。您僅需要在 TNC 上進行一些設定，以及 PC 上的相對應的設定。

在 iTNC 上的設定

- ▶ 使用一跨接的乙太網纜線 (商用名稱: 跨接修補纜線或 STP 纜線) 來連接 iTNC (連接 X26) 及 PC。
- ▶ 在「程式與編輯」操作模式中，按下 MOD 鍵。輸入密碼文字 NET123。然後 iTNC 將顯示網路組態的主螢幕 (請參考右上方圖)。
- ▶ 按下 DEFINE NET 軟鍵來輸入一特定裝置的網路設定 (請參考右中圖)。
- ▶ 輸入任何網路位址。網路位址包含四個由句號區隔的數目，例如 **160.1.180.23**
- ▶ 按下右箭頭鍵來選擇下一欄位，並輸入子網路遮罩。該子網路遮罩亦包含四個由句號區隔的數目，例如 **255.255.0.0**
- ▶ 按下 END 鍵而離開網路組態螢幕。
- ▶ 按下 DEFINE MOUNT 軟鍵來輸入一特定 PC 的網路設定 (請參考右下方圖)。
- ▶ 定義您想要存取的 PC 名稱及磁碟機，以兩條斜線開始，例如 **// PC3444/C**。
- ▶ 視鬚 U 右方向鍵來選擇下一欄位，並輸入 iTNC 檔案管理員用來顯示 PC 的名稱，例如 **PC3444**：
- ▶ 按下右方向鍵來選擇下一欄位，並輸入檔案系統種類 **smb**。
- ▶ 按下右方向鍵來選擇下一欄位，並輸入以下資訊 (根據 PC 作業系統)：
ip=160.1.180.1,username=abcd,workgroup=SALES,password=uvwxx
- ▶ 離開網路組態，按下 END 鍵兩次。iTNC 即自動重新啟動。



以下參數 **username**, **workgroup** 及 **password** 不需要在所有 Windows 作業系統中輸入。

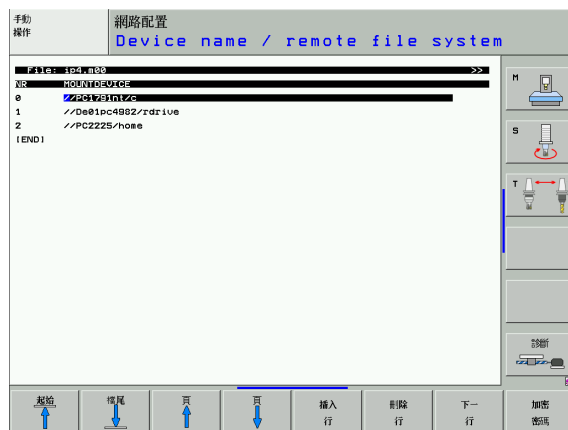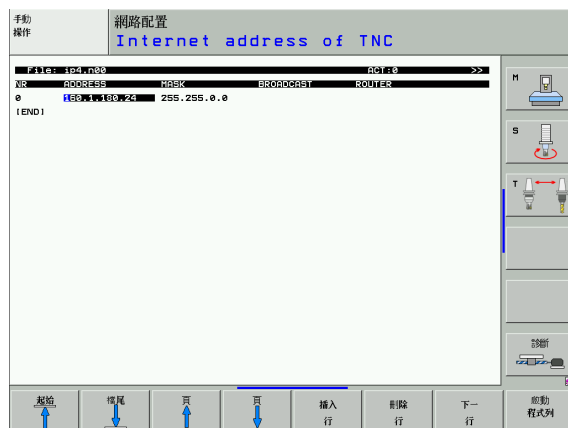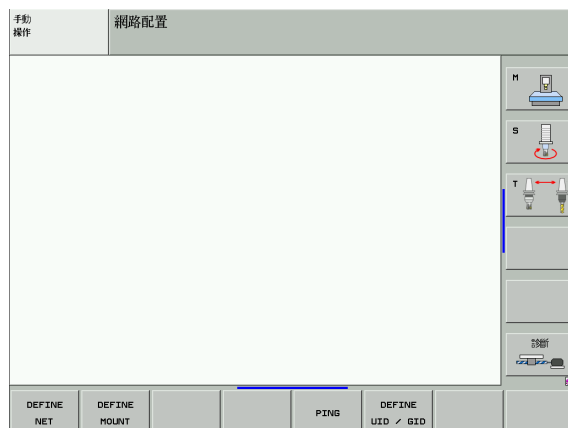


在 Windows 2000 的 PC 上設定

**先決條件：**

網路卡必須安裝在 PC 上，並預備好可以操作。

如果您想要連接 iTNC 的 PC 已經整合在您的電腦網路中，則保持 PC 的網路位址，並依此調整 iTNC 的網路位址。

- ▶ 為了開啓網路連接，點選 <Start>, <Control Panel>, <Network and Dial-up Connections>, 然後是網路連接。
- ▶ 在所出現的功能表中，右鍵點選 <LAN connection> 符號，然後是 <Properties>。
- ▶ 雙重點選 <Internet Protocol (TCP/IP)> 來改變 IP 設定(參考右上方圖)。
- ▶ 如果其尚未啓動，選擇 <Use the following IP address> 選項。
- ▶ 在<IP address> 輸入欄位中，輸入您在 iTNC 上對 PC 網路設定所輸入之相同的 IP 位址，例如 160.1.180.1。
- ▶ 輸入 255.255.0.0 到 <Subnet mask> 輸入欄位。
- ▶ 使用 <OK> 確認設定。
- ▶ 使用 <OK> 儲存網路組態。您現在必須要重新啓動 Windows。

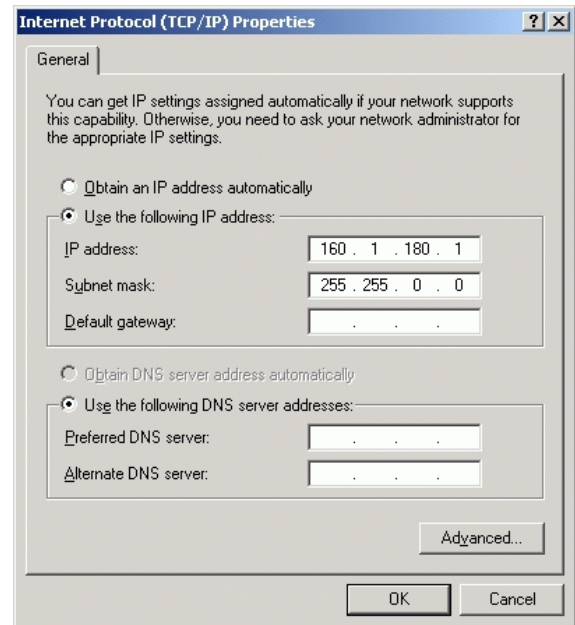

設定 TNC




設置雙處理器的版本： 助請參閱 網路設定，page 731.
請確定設定 TNC 的人員是位網路專業人員。
請注意 TNC 在當您改變了 TNC 的 IP 位址時，TNC 即執行一自動重設。

- 在「程式與編輯」操作模式中，按下 MOD 鍵。輸入密碼文字 NET123。然後，TNC 會顯示網路設定主畫面。
- 一般網路設定
- 按下 DEFINE NET 軟鍵，以輸入一般網路設定並且輸入以下資訊：

設定	意義
ADDRESS	網路專業人員必須指定 TNC 的位址。輸入：由句點區隔的四個數值，例如 160.1.180.20。另外，TNC 可以動態地由 DHCP 伺服器取得 IP 位址。在此例中，輸入 DHCP 。備註：DHCP 連接為一 FCL 2 功能。
MASK	子網路遮罩係用來區別網路中的網路 ID 與主機 ID。輸入：以標點分隔的四個數值。請向網路專業人員詢問設定值，例如 255.255.0.0。
BROADCAST	只有在控制項的廣播位址不同於標準設定的情況下才需要控制項的廣播位址。標準設定係由網路 ID 與主機 ID 所構作，並且將所有位元設定為 1，例如，160.1.255.255。
ROUTER	預設路由器的網際網路位址。只有網路係由數個部份所組成的情況下才需要輸入網際網路位址。輸入：以標點分隔的四個數值。請向網路專業人員詢問設定值，例如 160.1.0.2。
HOST	名稱，TNC 依據名稱以在網路識別本身。
DOMAIN	您公司網路的網域名稱
NAMESERVER	網域伺服器的網路位址，如果定義了 DOMAIN 及 NAMESERVER，您能夠在安裝表中使用符號式的 PC 名稱，其不需要輸入 IP 位址。另外，您亦可指定 DHCP 進行動態管理。




您不需要使用 iTNC 530 來指示通訊協定，而是按照 RFC 894 使用傳輸通訊協定。

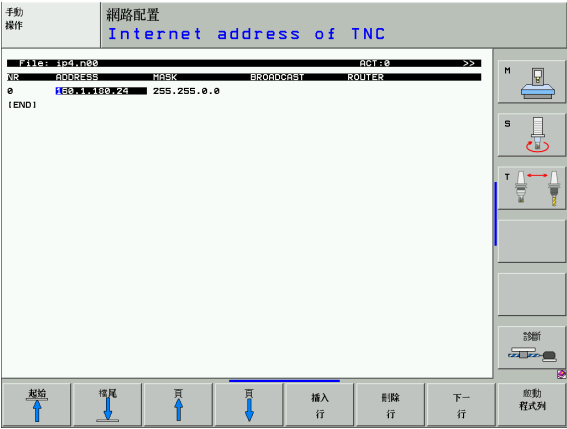

裝置特有的網路設定

▶ 按下 DEFINE MOUNT 軟鍵，以輸入特定裝置的網路設定。您可定義任何數量的網路設定，但是一次只能管理七個網路設定。

設定	意義
MOUNT- DEVICE	■ 透過 NFS 連接： 登入的目錄名稱，這是由伺服器的網路位址、冒號及要掛上的目錄名稱所組成。輸入：以標點分隔的四個數值。請向網路專業人員詢問設定值，例如 160.1.13.4。您要連接至 TNC 的 NFS 伺服器目錄。當輸入路徑時，請確定大小寫字母的區別。 ■ 透過 smb 連接： 輸入電腦之網路名稱及共享名稱，例如 //PC1791NT/C。
MOUNTPOINT	TNC 在檔案管理員中顯示的所連接裝置的名稱。請記住，名稱必須以冒號結束。
FILESYSTEM- TYPE	檔案系統類型 NFS: Network File System SMB: Server Message Block (Windows 協定)
檔案系統類型 =nfs 選項	資料沒有空白，由逗號區格，並依順序寫入。在大小寫字母之間切換。 RSIZE=: 以 byte 為單位的資料接收封包大小。 輸入範圍：512 至 8192 WSIZE=: 以 byte 為單位的資料傳輸封包大小。 輸入範圍：512 至 8192 TIME0=: 以十分之一秒為單位的時間，在設定時間之後 TNC 重複遠端程序呼叫。輸入範圍：0 至 100 000。如果沒有輸入，則會使用標準值 7。只有 TNC 必須透過數個路由器與伺服器通訊時才需要使用較高的值。請向網路專業人員詢問適合的設定值。 SOFT=: 定義 TNC 是否應重複遠端程序呼叫，直到 NFS 伺服器應答為止。叻 有輸入「soft」：不重複遠端程序呼叫。叻 未輸入「soft」：一定重複遠端程序呼叫。

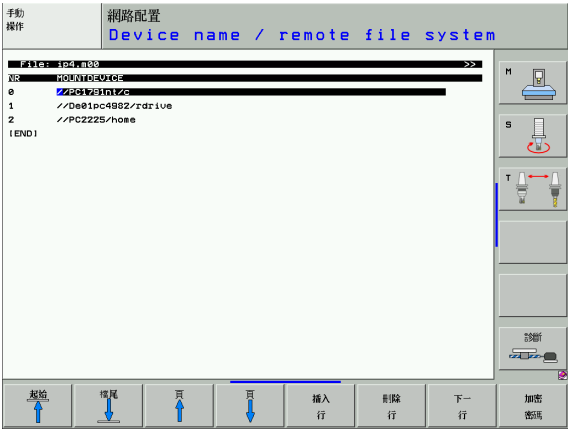

設定	意義
檔案系統類型 =smb 之選項用於直接連接到 Windows 網路	資料沒有空白，由逗號區格，並依順序寫入。 在大小寫字母之間切換。 IP=:TNC 所要連接之 PC 的 IP 位址 USERNAME=:TNC 要登入的使用者名稱 WORKGROUP=:TNC 要登入的工作群組 PASSWORD=:TNC 進行登入時所需要的密碼 (最多 80 個字元)。
AM	定義開機後，TNC 是否應自動連接至網路磁碟機。 0: 不自動連接 1: 自動連接



在選項欄位中的登錄項 **USERNAME, WORKGROUP** 及 **PASSWORD** 在 Windows 95 與 Windows 98 網路中並不需要。

使用 ENCODE PASSWORD 軟鍵，您可編碼在選項之下所定義的密碼。

定義網路識別

► 按下軟鍵 DEFINE UID / GID 來輸入網路識別。

設定	意義
TNC 使用者 ID	定義終端使用者存取網路檔案使用的使用者識別。請向網路專業人員詢問適合的設定值。
OEM 使用者 ID	定義工具機製造商存取網路檔案使用的使用者識別。請向網路專業人員詢問適合的設定值。
TNC 群組 ID	定義您存取網路檔案使用的群組識別。請向網路專業人員詢問適合的設定值。使用者與工具機製造商的群組識別相同。
安裝 UID	定義登入程序的使用者識別 (UID)。 USER: 使用者以 USER 識別進行登入。 ROOT: 使用者以 ROOT 使用者 ID 進行登入，值 = 0。




測試網路連接

- ▶ 按下 PING 軟鍵。
- ▶ 在 **HOST** 行當中，即輸入您想要用來檢查網路連接的電腦之網際網路位址。
- ▶ 請以 ENT 鍵來確認輸入正確。TNC 傳送資料封包，直到藉由按下 END 鍵離開測試監視器。

在 **TRY** 一行中，TNC 顯示了被傳送到先前定義之收件人的資料封包數目。在顯示已傳送資料封包的數目之後，TNC 顯示以下狀態：

狀態顯示	意義
HOST RESPOND	再次收到資料封包，連接是 OK。
TIMEOUT	未收到資料封包，檢查連接。
CAN NOT ROUTE	不能夠傳送資料封包。檢查伺服器及到 TNC 之路由器之網際網路位址。

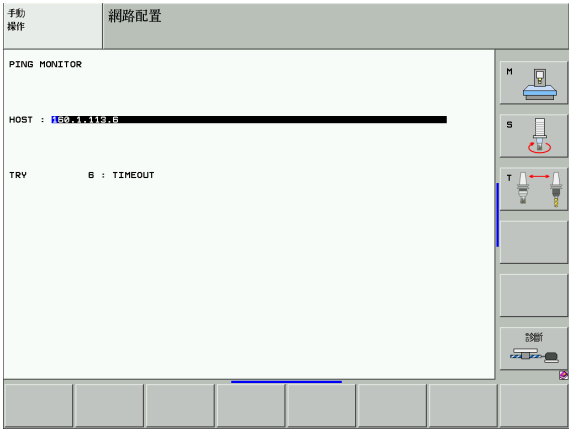

13.7 設定 PGM MGT

功能

您可以使用 MOD 功能來確認 TNC 顯示那一目錄或檔案：

- **PGM MGT** 設定：簡單檔案管理（目錄並不顯示）或增強的檔案管理（有顯示目錄）。
- **Dependent files** 設定：指示是否要顯示關連檔案。



如要進一步了解，請參閱 使用檔案管理員工作，page 111

變更 PGM MGT 設定

- ▶ 要選擇操作之程式與編輯模式的檔案管理員，按下 PGM MGT 鍵
- ▶ 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。
- ▶ 選擇 PGM MGT 設定：使用方向鍵，移動反白到 **PGM MGT** 設定之上，並使用 ENT 鍵來在 **STANDARD** 與 **ENHANCED** 切換。

關連檔案

除了副檔名之外，關連檔案亦有副檔名 **.SEC.DEP** (SECTION, DEPENDENT)。下述不同種類皆可使用：

■ .H.SEC.DEP

TNC 在當您使用結構功能工作時，即產生具有 **.SEC.DEP** 副檔名的檔案。該檔案包含有 TNC 所需要的資訊，以快速地由一個結構點跳躍到下一個。

■ .T.DEP: 個別會話式格式程式之刀具使用檔案叻(請參閱 刀具使用測試 on page 638)

■ .P.T.DEP: 一完整工作台之刀具使用檔案叻

在程式執行模式中，如果您對於啟動的工作台檔案之工作台輸入執行刀具使用測試 叻 (請參閱 刀具使用測試 on page 638)，則 TNC 會產生以 **.P.T.DEP** 結尾的檔案。然後此檔案中列出您在一工作台內所使用所有刀具的所有刀具使用時間的總和。

■ .H.AFC.DEP: 叻 TNC 儲存可適化進給控制 (AFC) 之控制參數的檔案叻 (請參閱 可適化進給控制軟體選項 (AFC) on page 650)。

■ .H.AFC2.DEP: 叻 TNC 儲存可適化進給控制 (AFC) 之靜態資料的檔案叻 (請參閱 可適化進給控制軟體選項 (AFC) on page 650)。

改變關連檔案的 MOD 設定

- ▶ 要選擇操作之程式與編輯模式的檔案管理員，按下 PGM MGT 鍵
- ▶ 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。
- ▶ 要選擇關連檔案設定：使用箭頭鍵，移動反白到 **Dependent files** 設定之上，並使用 ENT 鍵來在 **AUTOMATIC** 與 **MANUAL**。



如果您選擇了手動設定，關連檔案僅能在檔案管理員中看到。

如果關連檔案對一檔案為存在，TNC 即顯示一 + 字元在檔案管理員之狀態欄位 (僅在當 **Dependent files** 被設定為 **AUTOMATIC** 時)。

13.8 機器特有的使用者參數

功能

爲了可讓您設定機器特有的功能，您的工具機製造商可定義最多 16 個機械參數來當作使用者參數。



並非所有 TNC 都有提供這項功能。請參閱機械手冊。

13.9 在加工空間中顯示工件

功能


這項 MOD 功能可讓您利用圖形來檢查加工空白處在機器加工空間中的位置，並且啟動程式模擬操作模式中的加工空間監視功能。

TNC 顯示工作空間的一透明長方體。其尺寸顯示在 **Traverse range** 表格中 (標準顏色為綠色)。TNC 從使用中的移動範圍機械參數取得加工空間尺寸。由於會在機器參考系統中定義移動範圍，所以立體圖的原點也是機械原點。按下第二列軟鍵列中的 **M91** 軟鍵，就可在立體圖中看到機械原點的位置。

另一個透明長方體代表了工件外型。其尺寸顯示在 **BLK FORM** 表格中 (標準顏色為藍色)。TNC 採用來自所選擇程式之工件外型定義之尺寸。工件立體圖定義輸入的座標系統，座標系統的原點在立體圖範圍內。其工作原點位在行進範圍之長方體內。您可藉由按下 "Show tool datum" 軟鍵 (第二軟鍵列) 來觀視在行進範圍內啟動工作原點之位置。

針對程式模擬，通常不在乎工件空白處在加工空間中的位置。但是，如果您使用包含 **M91** 或 **M92** 來移動的測試程式，則必須利用圖形來移動工件外型以防止輪廓損壞。請使用表格右方列出的軟鍵。

您也可啟動「程式模擬」模式的加工空間監視功能，以便使用目前的原點及使用中的移動範圍來測試程式 (請參閱下面表格中的最後一行)。

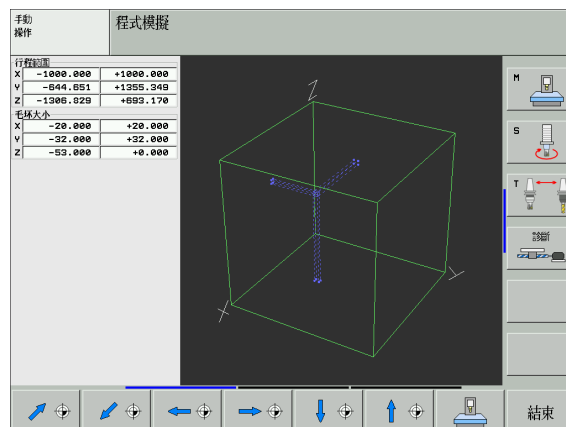

功能	軟鍵
將工件外型向左移動	
將工件外型向右移動	
將工件外型向前移動	
將工件外型向後移動	
將工件外型向上移動	
將工件外型向下移動	
顯示參考設定原點的工件外型	
顯示參考所顯示的工件外型的整個移動範圍	



功能	軟鍵
在加工空間中顯示機械原點	
在加工空間中顯示工具機製造商定義的位置（例如，換刀位置）	
在加工空間中顯示工件原點	
啟動 (ON) 或關閉 (OFF) 加工空間監視功能	

旋轉整個影像

第三軟鍵列提供了您能夠旋轉及傾斜整個影像之功能：

功能	軟鍵	
繞著垂直軸旋轉影像		
對於水平軸傾斜影像		



13.10 位置座標顯示類型

功能

在「手動操作」模式與「程式執行」操作模式中，您可選擇所要顯示的座標類型。

右圖顯示不同刀具位置：


- 開始位置
- 刀具目標位置
- 工件原點
- 機械原點

TNC 位置顯示可顯示以下座標：

功能	顯示
指令位置：TNC 目前所下指令的值	NOML.
實際位置：目前的刀具位置	ACTL.
參考位置：相對於機械原點的實際位置	REF
程式編輯位置的剩餘距離；介於實際與目標位置之間的差值	DIST.
伺服跟隨誤差：介於指令位置與實際位置之間的差值（接在錯誤之後）	LAG
量測型接觸式探針的偏差量	DEFL.
手輪疊加執行的移動 (M118) (限位置顯示 2)	M118

您可使用 MOD 功能位置顯示 1 來選擇狀態顯示中的位置顯示。

您可使用位置顯示 2 來選擇附加狀態顯示中的位置顯示。

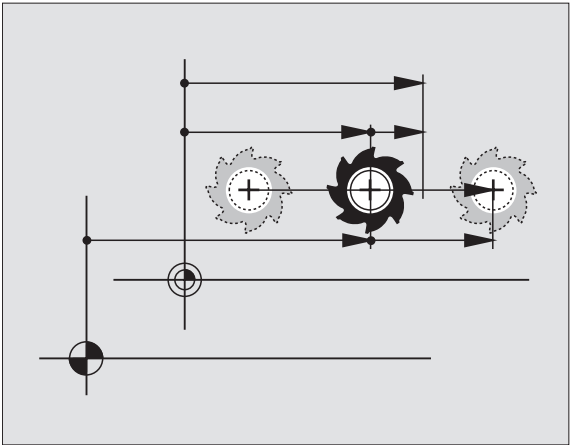

13.11 量測單元

功能

這項 MOD 功能決定以毫米 (公制系統) 或英吋為單位來顯示座標。

- 如要選擇公制系統 (例如, $X = 15.789 \text{ mm}$), 請將變更毫米 / 英吋功能設定為毫米。顯示的值到 3 位小數點位數。
- 如要選擇英吋系統 (例如, $X = 0.6216 \text{ inch}$), 請將變更毫米 / 英吋功能設定為英吋。顯示的值到 4 位小數點位數。

如果您想要啟動英吋顯示, TNC 會以英吋 / 分鐘為單位來顯示進給速率。在英吋程式中, 您必須以 10 的因子來輸入進給速率。



13.12 選擇 \$MDI 的程式設計語言

功能

程式輸入 MOD 功能讓您決定是否以海德漢對話格式或以 ISO 格式來編輯 \$MDI 檔案。

- 如要以海德漢對話格式來編輯 \$MDI 檔案，
請將程式輸入功能設定為海德漢
- 如要按照 ISO 格式來編輯 \$MDI 檔案，
請將程式輸入功能設定為 ISO



13.13 選擇 L 單節產生的軸

功能

軸選擇輸入欄位可讓您定義要傳輸至 L 單節的目前刀具位置座標。如果要產生個別 L 單節，請按下 **ACTUAL-POSITION-CAPTURE** 軟鍵。以位元 (bit) 導向定義選擇的軸類似於編輯機械參數：

軸選擇 %11111：傳輸 X、Y、Z、IV 及 V 軸

軸選擇 %01111：X、Y、Z 及 IV 軸傳輸

軸選擇 %00111：傳輸 X、Y 及 Z 軸

軸選擇 %00011：傳輸 X 及 Y 軸

軸選擇 %00001：傳輸 X 軸



13.14 輸入軸移動極限，原點顯示

功能

據 u 軸移動極限模式 MOD」功能允許您設定在機器實際加工空間內軸移動的極限。

可能的應用：保護分度工作台治具以防止發生刀具碰撞。

工具機的移動最大範圍是由軟體極限的切換來定義。可利用「移動範圍 MOD」功能來額外限制移動範圍。您可使用這項功能輸入每個軸相對於機械原點的最大移動位置及最小移動位置。如果您的機器許可數個移動範圍，您可使用軟鍵 TRAVERSE RANGE (1) 至 TRAVERSE RANGE (3) 來個別設定每個範圍的極限。

不具有附加移動極限的加工

如要允許機械軸使用全範圍移動，請輸入 TNC 的最大移動值 (+/- 99999 mm) 作為「移動範圍」。

如要找出及輸入最大移動



- ▶ 將位置顯示 MOD 功能設定為 REF。
- ▶ 將主軸移動至 X、Y 及 Z 軸的正值結束位置及負值結束位置。
- ▶ 請寫下數值，包括正負符號。
- ▶ 如要選擇 MOD 功能，請按下 MOD 鍵。

- 移動範圍
- ▶ 設定軸移動極限：按下 TRAVERSE RANGE 軟鍵，並且輸入所寫下相對應軸極限的值
 - ▶ 如要結束 MOD 功能，請按下 END 軟鍵



軸移動極限值中不包含自動刀徑補正。

只要參考點復歸後，就會啟動使用移動範圍極限及軟體極限開關。

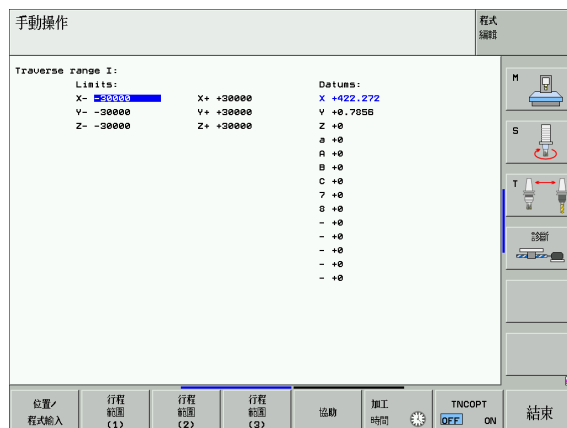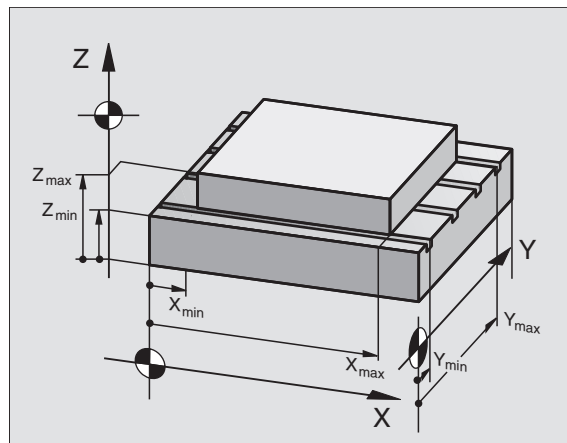

工作原點顯示

在螢幕右上方顯示的數值定義了目前啟動的工作原點。此工作原點係由手動所設定，或是已由預設座標資料表做啟動。工作原點不能夠在螢幕功能表中改變。



所顯示的數值係根據您的機器組態。助請參考第 2 章的註解助 (請參閱 數值的說明儲存在預設座標資料表中 on page 84)。

13.15 顯示說明檔

功能


在進行下一步驟前，說明檔可在某種情況下提供明確的指示（例如，斷電後縮回刀具），就可利用說明檔。說明檔中也可解說各種輔助功能。右圖顯示說明檔的顯示幕。



並非所有機器都有提供說明檔。您的工具機製造商可提供這項功能的進一步資訊。

選擇說明檔

- ▶ 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。
- ▶ 如要選上次使用的說明檔，請按下 HELP 軟鍵。
- ▶ 必要時可呼叫檔案管理員 (PGM MGT 鍵)，並且選擇其他說明檔。

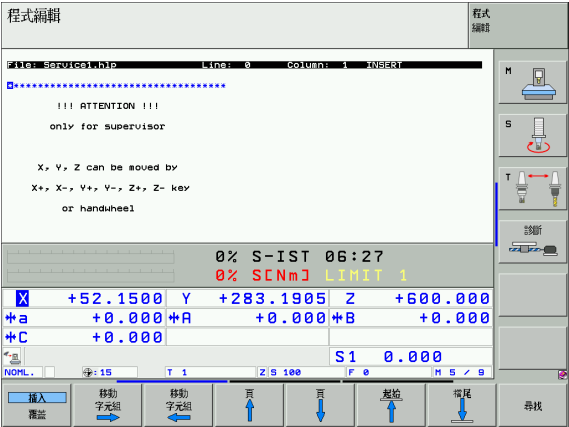


13.16 顯示操作時間

功能

 您的工具機製造商可提供操作時間顯示的進一步資訊。工具機手冊會提供進一步的資訊。

MACHINE TIME 軟鍵使您可以看到多種型式的操作時間：

操作時間	意義
Control ON	自從開始服務之後的控制器操作時間
Machine ON	自從開始服務之後的工具機操作時間
Program Run	自從開始服務之後受控操作之持續時間

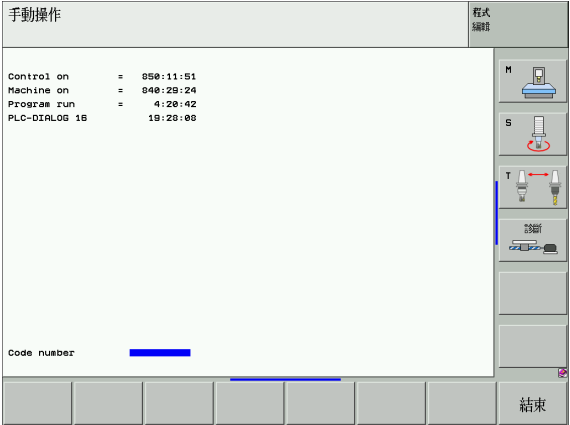

13.17 設定系統時間

功能

您可利用 SET DATE/TIME 軟鍵設定時區、日期與系統時間。

選擇適當的設定



TNC 必須在改變了時區、日期或系統時間之後重設。在這種狀況下，TNC 在當視窗關閉時即顯示一警告訊息。

► 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。

► 捲動通過軟鍵列。



► 爲了顯示時區視窗，按下 SET TIME ZONE 軟鍵。


► 在突現式視窗的左側使用滑鼠來設定年、月及日。

► 在「時區」的右側處點選您目前的時區。

► 如有需要即可透過鍵盤來編輯時間。

► 爲了儲存設定值，點選 OK 按鈕。

► 爲了忽略這些改變及取消對話，按下 Cancel 按鈕。

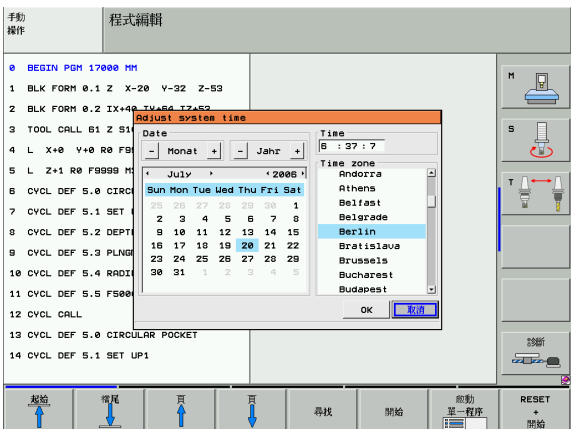


13.18 電信服務

功能



電信服務功能由工具機製造商致能及調整。工具機手冊會提供進一步的資訊。

TNC 對於電信服務提供兩個軟鍵，使其可能設置兩個不同的服務代理。

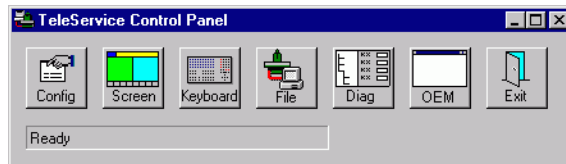

TNC 允許您來執行電信服務。為了能夠使用此特色，您的 TNC 必須裝設有乙太網路卡，其可達到比序列 RS232-C 介面更高的資料傳輸速率。

利用海德漢電信服務軟體，您的工具機製造商即可透過 ISDN 數據機建立連接到 TNC，並執行診斷。以下為可使用的功能：

- 線上螢幕傳送
- 輪詢機器狀態
- 資料傳送
- TNC 的遠端控制

呼叫 / 離開電信服務

- ▶ 選擇任何機械操作模式。
- ▶ 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。



- ▶ 建立連接到服務代理：設定 SERVICE 或 SUPPORT 軟鍵成為 ON。如果在由工具機製造商所設定的一段時間內沒有傳送新的資料，TNC 即會自動地中斷連接（預設值為：15 分鐘）。
- ▶ 要中斷連接到服務代理：設定 SERVICE 或 SUPPORT 軟鍵成為 ON。TNC 在大約一分鐘之後終止連接。



13.19 外部存取

功能



工具機製造商可使用 LSV-2 介面來設定電信服務設定值。
工具機手冊會提供進一步的資訊。

可使用 SERVICE 軟鍵來授予或限制透過 LSV-2 介面的存取權。

您可使用組態檔案 TNC.SYS 中的項目，以密碼來保護目錄及子目錄。
當利用 LSV-2 介面來存取受密碼保護的目錄時，會要求輸入密碼。請
在組態檔案 TNC.SYS 中輸入外部存取使用的路徑及密碼。



TNC.SYS 檔必須儲存在根目錄 TNC:\ 之內。
如果您只提供一個密碼輸入項，則會保護整個磁碟
TNC:\。
您應使用海德漢軟體 TNCremo 或 TNCremoNT 更新版本
來傳輸資料。

TNC.SYS 內的輸入項目	意義
REMOTE.TNCPASSWORD=	LSV-2 存取密碼
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=	受保護的路徑

TNC.SYS 的範例

REMOTE.TNCPASSWORD=KR1402
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=TNC:\RK

准許 / 限制外部存取

- ▶ 選擇任何機械操作模式。
- ▶ 選擇 MOD 功能：按下 MOD 鍵。



- ▶ 准許連至 TNC 的連線：將 EXTERNAL ACCESS 軟鍵
設定為 ON。接著 TNC 准許透過 LSV-2 串列介面存取
資料。當存取組態檔案 TNC.SYS 中輸入的目錄時，
會要求輸入密碼。
- ▶ 封鎖連至 TNC 的連線：將 EXTERNAL ACCESS 軟鍵
設定為 OFF。接著 TNC 封鎖透過 LSV-2 介面的存
取。



Name = KONTUR.

TNC: \BHB530*.*

Datei-Name		Byte	S
DOKU_BOHRPL	.A	0	
MOVE	.D	1276	
125852	.H	22	
REIECK	.H	90	
KONTUR	.H	472	S E
REIS1	.H	76	
REIS31XY	.H	76	
DEL	.H	416	
ADRAT	.H	90	
10	.I	22	
WAHL	.PNT	16	

Datei(en) 3716000 kbyte frei



14

表格與概述



14.1 一般使用者參數

一般使用者參數是會影響 TNC 設定並且使用者可視需要變更的機械參數。

使用者參數的範例包括：

- 對話語言
- 介面運作模式
- 移動速度
- 加工順序
- 手動進給的啟動

機械參數可能的輸入

機械參數可規劃為

- **十進位數字**
只輸入數字
- **純二進位數字**
請在數字之前輸入百分比符號 (%)
- **十六進位數字**
請在數字之前輸入錢幣符號 (\$)

範例：

如果您不要輸入十進位數字 27，您也可輸入二進位數字 %11011 或十六進位數字 \$1B。

可用不同數字系統來輸入個別機械參數。

某些機械參數具有多項功能。這些機械參數的輸入值為個別值的總和。針對這些機械參數，請在個別值前加上加號。

選擇一般使用者參數

請使用 MOD 功能中的密碼 123 來選擇一般使用者參數。



MOD 功能也包括機械特有的使用者參數。

外部資料傳輸	
將 TNC 介面 EXT1 (5020.0) 與 EXT2 (5020.1) 整合至外部裝置	MP5020.x 7 位資料位元 (ASCII 碼，第 8 位元 = 同位檢查)：+0 8 位資料位元 (ASCII 碼，第 9 位元 = 同位檢查)：+1 傳輸區塊字元檢查 (Block Check Character；BCC)：+0 無法控制區塊字元的 BCC 字元檢查：+2 透過 RTS 的傳輸停止：+4 不透過 RTS 的傳輸停止：+0 透過 DC3 傳輸停止：+8 不透過 DC3 傳輸 停止：+0 偶同位字元檢查：+0 奇同位字元檢查：+16 不具同位字元檢查：+0 具同位字元檢查：+32 在一字元末端傳送的停止位元數目： 1 位停止位元：+0 2 位停止位元：+64 1 位停止位元：+128 1 位停止位元：+192 範例： 使用以下設定將 TNC 介面 EXT2 (MP 5020.1) 調整成外部非海德漢裝置： 8 位資料位元、任何方式的 BCC 檢查、透過 DC3 傳輸停止、偶同位檢查、同位檢查、2 位停止位元 適用於 MP 5020.1 的輸入：1+0+8+0+32+64 = 105
EXT1 (5030.0) 及 EXT2 (5030.1) 的介面類型	MP5030.x 標準傳輸：0 區塊傳輸介面：1
3-D 接觸式探針	
選擇信號傳輸	MP6010 具有電纜線傳輸的接觸式探針：0 具有紅外線傳輸的接觸式探針：1
觸發型接觸式探針的探測進給速率	MP6120 1 至 3000 [mm/min]
第一探測點的最大移動	MP6130 0.001 至 99 999.9999 [mm]



3-D 接觸式探針	
自動量測期間的安全探測點間隔	MP6140 0.001 至 99 999.9999 [mm]
觸發型接觸式探針迅速移動	MP6150 1 至 300,000 [mm/min]
以快速行進的預先定位	MP6151 以來自 MP6150 的速率進行預先定位：0 以快速行進的預先定位：1
校準觸發型接觸式探針時針尖的量測中心偏移量	MP6160° 在校準期間 3-D 接觸式探針不能進行 180° 旋轉：0° 在校準期間接觸式探針 180° 旋轉的 M 功能：1 至 999
執行每個量測週期之前紅外感應器定位的 M 功能	MP6161 功能未啟動：0 直接透過 NC 定位：-1 定向接觸式探針的 M 功能：1 至 999
紅外感應器的定位角度	MP6162° 0 至 359.9999 []
目前定位角度與 MP 6162 中設定的定位角度之間的角度差；當到達輸入的角度差時，主軸會停止定位。	MP6163° 0 至 3.0000 []
自動操作：執行探測方向程式之前，自動紅外感應器定位	MP6165 功能未啟動：0 定位紅外感應器：1
手動操作：其考慮一啟動的基本旋轉來補正探針方向	MP6166 功能未啟動：0 考慮到基本旋轉：1
多重量測的可程式探測功能	MP6170 1 至 3
多重量測的可信度	MP6171 0.001 至 0.999 [mm]
自動校準循環程式：相對機械原點的 X 軸校準環中心	MP6180.0 (移動範圍 1) 至 MP6180.2 (移動範圍 3) 0 至 99 999.9999 [mm]
自動校準循環程式：相對機械原點的 Y 軸校準環中心	MP6181.x (移動範圍 1) 至 MP6181.2 (移動範圍 3) 0 至 99 999.9999 [mm]
自動校準循環程式：相對機械原點的 Z 軸校準環的上緣	MP6182.x (移動範圍 1) 至 MP6182.2 (移動範圍 3) 0 至 99 999.9999 [mm]
自動校準循環程式：TNC 執行校準時，至校準環的上緣下面的距離，其中校準是由 TNC 所執行	MP6185.x (移動範圍 1) 至 MP6185.2 (移動範圍 3) 0.1 至 99 999.9999 [mm]

3-D 接觸式探針	
使用 TT 130 接觸式探針量測半徑：探測方向	MP6505.0 (移動範圍 1) 至 6505.2 (移動範圍 3)° 角度參考軸 (0° 軸) 的正探測方向：0° +90° 的正探測方向：1° 角度參考軸 (0° 軸) 的負探測方向：2° +90° 的負探測方向：3
使用 TT 130 的第二次量測的探測進給速率、依據探針尖形狀、TOOL.T 修正	MP6507 使用 TT 130 計算第二次測量的進給速率， 在固定的公差下：+0 使用 TT 130 計算第二次測量的進給速率， 在不同的公差下：+1 使用 TT 130 以固定進給速率作第二次量測：+2
使用 TT130 量測旋轉刀具期間，可允許最大量測錯誤 配合 MP6570 來計算探測進給速率的必要項	MP6510.0 0.001 至 0.999 [mm](建議的輸入值：0.005 mm) MP6510.1 0.001 至 0.999 [mm](建議的輸入值：0.01 mm)
使用 TT 130 量測靜止刀具的進給速率	MP6520 1 至 3000 [mm/min]
使用 TT 130 量測半徑：從刀具下緣到針尖上緣的距離	MP6530.0 (移動範圍 1) 至 MP6530.2 (移動範圍 3) 0.001 至 99.9999 [mm]
刀具軸在 TT 130 的針尖上方所預留的設定淨空	MP6540.0 0.001 至 30,000.000 [mm]
在 TT 130 的感測頭周圍所預留的機械平面空間淨空區域	MP6540.1 0.001 至 30,000.000 [mm]
探測循環程式中 TT 130 快速移動	MP6550 10 至 10 000 [mm/min]
當量測個別刀刃時用於主軸定位的 M 功能	MP6560 0 至 999 -1: 關閉功能
測量旋轉刀具：銑削刀具圓周的允許旋轉速度 計算 rpm 及探測進給速率的必要項	MP6570 1.000 至 120.000[m/min]
測量旋轉刀具：允許的旋轉 rpm	MP6572 0.000 至 1000.000 [rpm] 如果您輸入 0，則速度被限定在 1000 rpm



3-D 接觸式探針	
相對於機械原點的 TT 120 感測頭中心座標	MP6580.0 (移動範圍 1) X 軸
	MP6580.1(移動範圍 1) Y 軸
	MP6580.2 (移動範圍 1) Z 軸
	MP6581.0 (移動範圍 2) X 軸
	MP6581.1 (移動範圍 2) Y 軸
	MP6581.2 (移動範圍 2) Z 軸
	MP6582.0 (移動範圍 3) X 軸
	MP6582.1 (移動範圍 3) Y 軸
監視旋轉軸與平行軸的位置	MP6582.2 (移動範圍 3) Z 軸
	MP6585 功能未啟動：0 功能啟動：1



3-D 接觸式探針

定義要被監視的旋轉軸與平行軸	MP6586.0 不要監視 A 軸的位置：0 監視 A 軸的位置：1
	MP6586.1 不要監視 B 軸的位置：0 監視 B 軸的位置：1
	MP6586.2 不要監視 C 軸的位置：0 監視 C 軸的位置：1
	MP6586.3 不要監視 U 軸的位置：0 監視 U 軸的位置：1
	MP6586.4 不要監視 V 軸的位置：0 監視 V 軸的位置：1
	MP6586.5 不要監視 W 軸的位置：0 監視 W 軸的位置：1

TNC 顯示，TNC 編輯器

循環 17, 18 與 207: 定向的主軸在循環開始時停止	MP7160 定向的主軸停止：0 無定向的主軸停止：1
程式編輯工作站	MP7210 機械使用的 TNC：0 TNC 當作程式編輯工作站且 PLC 啓動：1 TNC 當作程式編輯工作站且 PLC 不啓動：2
開機後的電源確認	MP7212 以按鍵確認：0 自動確認：1
ISO 程式編輯：設定單節號碼遞增	MP7220 0 至 150



TNC 顯示，TNC 編輯器	
檔案類型選擇的不啟動	MP7224.0 所有檔案類型可經由軟鍵選擇： +0 關閉可選擇的海德漢程式 (軟鍵 SHOW .H)： +1 關閉可選擇的 ISO 程式 (軟鍵 SHOW .I)： +2 關閉可選擇的刀具表 (軟鍵 SHOW .T)： +4 關閉可選擇的工件座標資料表 (軟鍵 SHOW .D)： +8 關閉可選擇的工作台管理表 (軟鍵 SHOW .P)： +16 關閉可選擇的文字檔 (軟鍵 SHOW .A)： +32 關閉可選擇的點表格 (軟鍵 SHOW .PNT)： +64
關閉特定檔案類型的編輯器	MP7224.1 不關閉編輯器： +0 關閉特定程式的編輯器
備註： 如果限制某些特殊檔案類型時，TNC 會刪除這類檔案類型的所有檔案。	■ 海德漢程式：+1 ■ ISO 程式：+2 ■ 刀具表：+4 ■ 工件座標資料表：+8 ■ 工作台管理表：+16 ■ 文字檔案：+32 ■ 加工點表格 +64
鎖定表格的軟鍵	MP7224.2 請勿鎖定 EDITING ON/OFF 軟鍵： +0 鎖定 EDITING ON/OFF 軟鍵用於 ■ 不具有功能：+1 ■ 具有功能：+2 ■ 刀具表：+4 ■ 工件座標資料表：+8 ■ 工作台管理表：+16 ■ 具有功能：+32 ■ 加工點表格 +64
設定工作台檔案	MP7226.0 非使用中的工作台管理表： 0 按工作台管理表的工作台號碼： 1 至 255
設定原點檔案	MP7226.1 非使用中的工件座標資料表： 0 按工件座標資料表的工件座標號碼： 1 至 255
直到檢查 LBL 號碼為止的程式長度	MP7229.0 單節 100 至 9999
直到檢查 FK 單節為止的程式長度	MP7229.1 單節 100 至 9999



TNC 顯示，TNC 編輯器	
對話語言	MP7230 英文：0 德文：1 捷克文：2 法文：3 義大利文：4 西班牙文：5 葡萄牙文：6 瑞典文：7 丹麥文：8 芬蘭文：9 荷蘭文：10 波蘭文：11 匈牙利文：12 保留：13 俄文 (西里耳字元設定)：14 (只在 MC 422 B 上) 簡體中文：15 (只在 MC 422 B 上) 繁體中文：16 (只在 MC 422 B 上) 斯洛維尼亞文：17 (只在 MC 422 B 上，軟體選項) 挪威文：18 (只在 MC 422 B 上，軟體選項) 斯洛伐克文：19 (只在 MC 422 B 上，軟體選項) 拉脫維亞文 20 (只在 MC 422 B 上，軟體選項) 韓文 21 (只在 MC 422 B 上，軟體選項) 愛沙尼亞文 22 (只在 MC 422 B 上，軟體選項)
設定刀具表	MP7260 未啓動：0 當開啓一個新的刀具表時，由 TNC 所產生的刀具數目： 1 至 254 如果您需要超過 254 個刀具，您可使用功能 APPEND N LINES 來擴充刀具表。請參閱第 186 頁的 " 刀具資料 " 章詳
設置刀套表	MP7261.0 (刀套庫 1) MP7261.1 (刀庫 2) MP7261.2 (刀庫 3) MP7261.3 (刀庫 4) 未啓動：0 刀具庫中刀套的數目：1 至 9999 如果在 MP7261.1 至 MP7261.3 中輸入數值 0，將僅會使用的一個刀具庫。
將刀具號碼編索引，藉以能夠指定不同的補正資料到一個刀具號碼。	MP7262 不要索引：0 可允許的索引數目：1 至 9
刀套表的軟鍵	MP7263 在刀具表中顯示出 POCKET TABLE 軟鍵：0 在刀具表中不要顯示出 POCKET TABLE 軟鍵：1



TNC 顯示，TNC 編輯器

設定刀具表 (如要從刀具表省略：請輸入 0)；各項目在刀具表中的欄號碼

MP7266.0-
刀名－ NAME：0 至 32; 欄位寬度：16 個字元
MP7266.1-
刀長－ L：0 至 32; 欄位寬度：11 個字元
MP7266.2-
刀徑－ R：0 至 32; 欄位寬度：11 個字元
MP7266.3-
刀徑 2－ R2：0 至 32; 欄位寬度：11 個字元
MP7266.4-
刀長的過尺寸－ DL：0 至 32; 欄位寬度：8 個字元
MP7266.5-
刀徑的過尺寸－ DR：0 至 32; 欄位寬度：8 個字元
MP7266.6-
刀徑 2－ DR2：0 至 32; 欄位寬度：8 個字元
MP7266.7-
刀具鎖住－ TL：0 至 32; 欄位寬度：2 個字元
MP7266.8-
取代刀具－ RT：0 至 32; 欄位寬度：3 個字元
MP7266.9-
最大刀具壽命－ TIME1：0 至 32; 欄位寬度：5 個字元
MP7266.10-
刀具呼叫最大刀具壽命－ TIME2：0 至 32; 欄位寬度：5 個字元
MP7266.11-
目前刀具使用時間－ CURTIME：0 至 32; 欄位寬度：8 個字元
MP7266.12-
刀具註解－ DOC：0 至 32; 欄位寬度：16 個字元
MP7266.13-
刀刃數量－ CUT.：0 至 32; 欄位寬度：4 個字元
MP7266.14-
刀長磨耗量測允許的誤差－ LTOL：0 至 32; 欄位寬度：6 個字元
MP7266.15-
刀長磨耗量測允許的誤差－ RTOL：0 至 32; 欄位寬度：6 個字元
MP7266.16-
切削方向－ DIRECT.：0 至 32; 欄位寬度：7 個字元
MP7266.17-
PLC 狀態－ PLC：0 至 32; 欄位寬度：9 個字元
MP7266.18-
除 MP6530 外刀具軸中的刀具補正值－ TT:L-OFFS：0 至 32
欄寬：11 個字元
MP7266.19-
感測頭中心與刀具中心之間的補正值－ TT:R-OFFS：0 至 32
欄寬：11 個字元
MP7266.20-
刀長斷損量測允許的誤差－ LBREAK：0 至 32; 欄位寬度：6 個字元



TNC 顯示，TNC 編輯器

設定刀具表 (如要從刀具表省略：請輸入 0)；各項目在刀具表中的欄號碼

MP7266.21–

刀徑斷損量測允許的誤差 – RBREAK : 0 至 32; 欄位寬度：6 個字元

MP7266.22–

刀刀長 (循環 22) – LCUTS : 0 至 32; 欄位寬度：11 個字元

MP7266.23–

最大切入角度 (循環 22) – ANGLE. : 0 至 32; 欄位寬度：7 個字元

MP7266.24–

刀具型式 – TYP : 0 至 32; 欄位寬度：5 個字元

MP7266.25–

刀具材料 – TMAT : 0 至 32; 欄位寬度：16 個字元

MP7266.26–

切削資料表 – CDT : 0 至 32; 欄位寬度：16 個字元

MP7266.27–

PLC 值 – PLC-VAL : 0 至 32; 欄位寬度：11 個字元

MP7266.28–

參考軸中心未校準 – CAL-OFF1 : 0 至 32; 欄位寬度：11 個字元

MP7266.29–

次要軸中心未校準 – CAL-OFF2 : 0 至 32; 欄位寬度：11 個字元

MP7266.30–

校準的主軸角度 – CALL-ANG : 0 至 32; 欄位寬度：11 個字元

MP7266.31–

刀套表之刀具型式 PTYP : 0 至 32; 欄位寬度：2 個字元

MP7266.32–

L 主軸速率的限制 NMAX : – 至 999999; 欄位寬度：6 個字元

MP7266.33–

在 NC 停止 - LIFTOFF : Y / N; 欄位寬度為一個字元

MP7266.34–

機器相關的功能 P1:–99999.9999 至 +99999.9999; 欄位寬度：十個字元

MP7266.35–

機器相關的功能 P2:–99999.9999 至 +99999.9999; 欄位寬度：十個字元

MP7266.36–

機器相關的功能 P3:–99999.9999 至 +99999.9999; 欄位寬度：十個字元

MP7266.37–

刀具特定座標結構配置描述 KINEMATIC: 座標結構配置描述的名稱; 欄位寬度：16 個字元

MP7266.38–

點角度 T_ANGLE:0 至 180; 欄位寬度：9 個字元

MP7266.39

螺紋間距 PITCH:0 至 99999.9999; 欄位寬度：十個字元

MP7266.40

可適化進給控制 (AFC): 來自表格 AFC.TAB 控制設定的名稱; 欄位寬度：十個字元



TNC 顯示，TNC 編輯器	
設置刀具之刀套表 (要由表中刪除：輸入 0)；在刀套表中的欄位號碼為	MP7267.0– 刀號 – T：0 至 7 MP7267.1– 特殊刀具 – ST：0 至 7 MP7267.2– 固定刀套 – F：0 至 7 MP7267.3– 鎖住刀套 – L：0 至 7 MP7267.4– PLC 狀態 – PLC：0 至 7 MP7267.5– 來自刀具表之刀具名稱 TNAME:0 至 7 MP7267.6– 來自刀具表的註釋 DOC:0 至 77 MP7267.7– 刀具型式 PTYP:0 至 99 MP7267.8– PLC 的數值 P1:–99999.9999 至 +99999.9999 MP7267.9– PLC 的數值 P2:–99999.9999 至 +99999.9999 MP7267.10– PLC 的數值 P3:–99999.9999 至 +99999.9999 MP7267.11– PLC 的數值 P4:–99999.9999 至 +99999.9999 MP7267.12– PLC 的數值 P5:–99999.9999 至 +99999.9999 MP7267.13– 保留的刀套 RSV:0 至 1 MP7267.14– 上方鎖定的刀套 LOCKED_ABOVE:0 至 65535 MP7267.15– 下方鎖定的刀套 LOCKED_BELOW:0 至 65535 MP7267.16– 左方鎖定的刀套 LOCKED_LEFT:0 至 65535 MP7267.17– 右方鎖定的刀套 LOCKED_RIGHT:0 至 65535
手動操作模式：顯示進給速率	MP7270 只有按下軸方向按鈕時才顯示進給速率 F：0 吋 即使未按下軸方向按鈕也要顯示進給速率 F (經由軟鍵 F 定義的進給速率或「最慢速」軸的進給速率)：1
十進位字元	MP7280 十進位字元是逗號：0 十進位字元是標點：1



TNC 顯示，TNC 編輯器	
刀具軸中的位置顯示	MP7285 參考刀具座標顯示：0 參考刀具平面顯示 刀具軸：1
主軸定位顯示單位	MP7289° 0.1 0° 0.05 1° 0.01 2° 0.005 3° 0.001 4° 0.0005 5° 0.0001 6
顯示單位	MP7290.0 (X 軸) 至 MP7290.13 (第 14 軸) 0.1 mm：0 0.05 mm：1 0.01 mm：2 0.005 mm：3 0.001 mm：4 0.0005 mm：5 0.0001 mm：6
停用預設座標資料表中的工作原點設定	MP7294 不停用原點座標設定：+0 停用 X 軸中的原點座標設定：+1 停用 Y 軸中的原點座標設定：+2 停用 Z 軸中的原點座標設定：+4 停用第 IV 軸中的原點座標設定：+8 停用第 V 軸中的原點座標設定：+16 停用第 6 軸中的原點座標設定：+32 停用第 7 軸中的原點座標設定：+64 停用第 8 軸中的原點座標設定：+128 停用第 9 軸中的原點座標設定：+256 停用第 10 軸中的原點座標設定：+512 停用第 11 軸中的原點座標設定：+1024 停用第 12 軸中的原點座標設定：+2048 停用第 13 軸中的原點座標設定：+4096 停用第 14 軸中的原點座標設定：+8192



TNC 顯示，TNC 編輯器	
停用原點座標設定	MP7295 不停用原點座標設定：+0 停用 X 軸中的原點座標設定：+1 停用 Y 軸中的原點座標設定：+2 停用 Z 軸中的原點座標設定：+4 停用第 IV 軸中的原點座標設定：+8 停用第 V 軸中的原點座標設定：+16 停用第 6 軸中的原點座標設定：+32 停用第 7 軸中的原點座標設定：+64 停用第 8 軸中的原點座標設定：+128 停用第 9 軸中的原點座標設定：+256 停用第 10 軸中的原點座標設定：+512 停用第 11 軸中的原點座標設定：+1024 停用第 12 軸中的原點座標設定：+2048 停用第 13 軸中的原點座標設定：+4096 停用第 14 軸中的原點座標設定：+8192
停用以橘色軸按鈕來作原點座標設定	MP7296 不停用原點座標設定：0 停用以橘色軸按鈕來作原點座標設定：1
重設狀態顯示、Q 參數、刀具資料及加工時間	MP7300 當選取程式時重設這些項目：0 當選取程式時及使用 M2、M30、END PGM 時重設這些項目：1 當選取程式時只重設狀態顯示及刀具資料：2 當選擇一程式，並使用 M2, M30, END PGM 時，僅重設狀態顯示、加工時間及刀具資料：3 當選擇一程式時，重設狀態顯示、加工時間及 Q 參數：4 當選擇一程式，並使用 M2, M30, END PGM 時，僅重設狀態顯示、加工時間及 Q 參數：5 當選擇一程式時，重設狀態顯示及加工時間：6 當選擇一程式，並使用 M2, M30, END PGM 時，重設狀態顯示及加工時間：7
圖形顯示模式	MP7310 按照 ISO 6433 的三面投射圖，投射法 1：+1 按照 ISO 6433 的三面投射圖，投射法 2：+1 參考舊原點座標顯示循環 7 DATUM SHIFT 中的 BLK FORM：+0 參考新原點座標顯示循環 7 DATUM SHIFT 中的 BLK FORM：+4 在三面投射期間不顯示游標位置：+0 在三面投射期間顯示游標位置：+8 新的 3-D 繪圖之軟體功能啟動：+0 新的 3-D 繪圖之軟體功能不啟動：+16
冪 n 模擬一刀具的刀刃長度之限制僅在當未定義 LCUTS 時有效	MP7312 0 至 99 999.9999 [mm] 刀徑要乘上的係數，係要增加模擬速率。如果輸入為 0，TNC 即假設一無限長的刀刃長度，即會增加模擬速率。
不含程式編輯刀具軸的圖形模擬：刀徑	MP7315 0 至 99 999.9999 [mm]



TNC 顯示，TNC 編輯器	
不含程式編輯刀具軸的 圖形模擬：穿透深度	MP7316 0 至 99 999.9999 [mm]
不含程式編輯刀具軸的 圖形模擬：用於啟動的 M 功能	MP7317.0 0 至 88 (0: 未使用功能)
不含程式編輯刀具軸的 圖形模擬：用於結束的 M 功能	MP7317.1 0 至 88 (0: 未使用功能)
螢幕保護程式	MP7392.0 0 至 99 [min] 以分鐘計時，直到啟動螢幕保護程式 (0: 未使用功能) MP7392.1 未啟動螢幕保護程式： 0 X server 的標準螢幕保護程式： 1 3-D 直線圖案 2



加工與程式執行	
循環 11 比例縮放係數的影響	MP7410 使 3 軸的比例縮放係數有效： 0 只有加工平面中的比例縮放係數有效： 1
管理刀具資料 / 校準資料	MP7411 TNC 在內部儲存 3-D 接觸式探針之校準資料： +0 TNC 使用來自刀具表中接觸式探針的補正數值做為 3-D 接觸式探針之校準資料： +1
SL 循環	MP7420 輪廓四周的銑削路徑 - 島狀物的順時針方向及袋狀的順時針方向： +0 輪廓四周的銑削路徑 - 袋狀的順時針方向及島狀物的逆時針方向： +1 首先銑削周圍路徑，然後粗銑面輪廓： +0 首先粗銑面輪廓，然後銑削周圍路徑： +2 結合補正的輪廓： +0 結合末補正的輪廓： +4 在切換至其他製程之前，先完成所有深度的製程 +0 繼續下一深度之前，先針對每個深度銑削周圍路徑及粗銑面： +8 以下注意事項適用於循環 6、15、16、21、22、23 及 24： 循環程式結束時，先將刀具移動至上次用程式編輯的位置，之後才執行循環呼叫： +0 循環程式結束時，僅能在刀具軸上縮回刀具： +16
循環 4 口袋銑削，循環 5 圓形口袋銑削，及 循環 6 粗銑：重疊因數	MP7430 0.1 至 1.414
介於圓的終點與圓的起始點之間圓半徑的可允許誤差	MP7431 0.0001 至 0.016 [mm]
各種的操作 M 功能 備註： 位置迴路增益的 k_V 係數係由工具機製造商設定。請參閱機械手冊。	MP7440 使用 M6 暫停程式： +0 使用 M6 不暫停程式： +1 不使用 M89 呼叫循環程式： +0 使用 M89 呼叫循環程式： +2 使用 M 功能暫停程式： +0 使用 M 功能不暫停程式： +4 無法透過 M105 及 M106 來切換 k_V 係數： +0 可透過 M105 及 M106 來切換的 k_V 係數： +8 使用 M103 F 減緩刀具軸進給速率 功能未啟動： +0 使用 M103 F 減緩刀具軸進給速率 功能啟動： +16 關閉以旋轉軸定位的精確停止： +0 使用以旋轉軸定位的精確停止： +64



加工與程式執行	
循環程式呼叫期間的錯誤訊息	MP7441 當未使用 M3/M4 時顯示錯誤訊息：0 當未使用 M3/M4 時隱藏錯誤訊息：+1 保留：+2 當用程式編輯正深度時隱藏錯誤訊息：+0 當用程式編輯負深度時輸出錯誤訊息：+4
固定循環程式中用於主軸定位的 M 功能	MP7442 功能未啟動：0 直接透過 NC 定位：-1 用於主軸定位的 M 功能：1 至 999
在程式執行模式中，100% 進給速率時設定的最大輪廓加工速度	MP7470 0 至 99,999 [mm/min]
旋轉軸補正移動的進給速率	MP7471 0 至 99,999 [mm/min]
工作座標資料表之相容性機器參數	MP7475 工作原點偏移係參考到工件之工作原點：0 如果在較舊的 TNC 控制器或具有軟體 340 420-xx 之控制器中輸入數值 1，工作原點偏移即參考到機器之工作原點。此功能即不再用到。勸您現在必須使用預設座標資料表，而非參考到 REF 之工作座標資料表 (請參閱第 80 頁的 " 使用預設座標資料表做工作原點管理 " 章詳)。



14.2 資料介面的接針配置及連接電纜線

海德漢裝置的 RS-232-C/V.24 介面



叻介面可符合 i 低電壓電氣隔離？之 EN 50 178 的規格。
請注意到連接纜線 274 545 之接針 6 與 8 有橋接。

當使用 25 接針的轉接器方塊圖時：

TNC		連接纜線 365 725-xx			轉接器方塊圖 310 085-01		連接纜線 274 545-xx		
公	指定	母	顏色	母	公	母	公	顏色	母
1	請勿指定	1		1	1	1	1	WH/BN	1
2	RXD	2	黃	3	3	3	3	黃	2
3	TXD	3	綠	2	2	2	2	綠	3
4	DTR	4	棕	20	20	20	20	棕	8
5	信號 GND	5	紅	7	7	7	7	紅	7
6	DSR	6	藍	6	6	6	6		6
7	RTS	7	灰	4	4	4	4	灰	5
8	CTR	8	粉紅	5	5	5	5	粉紅	4
9	請勿指定	9					8	紫	20
Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Ext. shield	Hsg.

當使用 9 接針的轉接器方塊圖時：

TNC		連接纜線 355 484-xx			轉接器方塊圖 363 987-02		連接纜線 366 964-xx		
公	指定	母	顏色	公	母	公	母	顏色	母
1	請勿指定	1	紅	1	1	1	1	紅	1
2	RXD	2	黃	2	2	2	2	黃	3
3	TXD	3	白色	3	3	3	3	白色	2
4	DTR	4	棕	4	4	4	4	棕	6
5	信號 GND	5	黑	5	5	5	5	黑	5
6	DSR	6	紫	6	6	6	6	紫	4
7	RTS	7	灰	7	7	7	7	灰	8
8	CTR	8	白 / 綠	8	8	8	8	白 / 綠	7
9	請勿指定	9	綠	9	9	9	9	綠	9
Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Hsg.	Ext. shield	Hsg.



非海德漢裝置

非海德漢裝置的連接器接針配置會與海德漢裝置有明顯的不同，而會根據資料傳輸的單元與類型而定。

這通常因資料傳輸單元及類型而異。下面的表格顯示轉接器方塊圖的連接器接針配置。

轉接器方塊圖 363 987-02		連接纜線 366 964-xx		
母	公	母	顏色	母
1	1	1	紅	1
2	2	2	黃	3
3	3	3	白色	2
4	4	4	棕	6
5	5	5	黑	5
6	6	6	紫	4
7	7	7	灰	8
8	8	8	白 / 綠	7
9	9	9	綠	9
Hsg.	Hsg.	Hsg.	Ext. shield	Hsg.



RS-422/V.11 介面

僅限於將非海德漢裝置連接至 RS-422 介面。



叻介面可符合 i 低電壓電氣隔離 ? 之 EN 50 178 的規格。

TNC 邏輯單元 (X28) 與轉接器方塊圖的接針配置完全一樣。

TNC		連接纜線 355 484-xx			轉接器方塊圖 363 987-01	
母	指定	公	顏色	母	公	母
1	RTS	1	紅	1	1	1
2	DTR	2	黃	2	2	2
3	RXD	3	白色	3	3	3
4	TXD	4	棕	4	4	4
5	信號 GND	5	黑	5	5	5
6	CTS	6	紫	6	6	6
7	DSR	7	灰	7	7	7
8	RXD	8	白 / 綠	8	8	8
9	TXD	9	綠	9	9	9
Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Ext. shield	Hsg.	Hsg.	Hsg.

乙太網路介面 RJ45 插座

最大電纜線長度：

- 無保護層：100 m
- 具有保護層：400 m

接針	信號	說明
1	TX+	傳輸資料
2	籽 X-	傳輸資料
3	REC+	接收資料
4	空白	
5	空白	
6	奕 EC-	接收資料
7	空白	
8	空白	



14.3 技術資訊

符號說明

- 標準
- 軸向選項
- ◆ 軟體選項 1
- 軟體選項 2

使用者功能	
說明	■ 基礎版本：3 軸加主軸 ■ 第四 NC 軸加上輔助軸 或 □ 8 個外加軸或 7 個外加軸加上第二主軸 ■ 數位化電流及速度控制
程式編輯	海德漢對話格式，使用 smarT.NC 如之前的 ISO
位置輸入項	■ 笛卡兒 (Cartesian) 座標或極座標中線段與圓弧的指令位置 ■ 絕對或增量式尺寸 ■ 以毫米或英吋為單元顯示與輸入 ■ 在以手輪覆寫加工期間顯示手輪路徑
刀具補正	■ 工作平面中的刀徑與刀長 ■ 預先計算刀徑補償的輪廓，最多 99 個單節 (M120) ● 針對後續換刀資料的三維刀徑補正，而不需要重新計算程式
刀具表格	多重刀具表格，其中最多可到 30,000 個刀具
切削資料表	用於從刀具特有資料 (切削速度、按刀刀進給) 自動計算主軸轉速及進給速率的切削資料表
固定切削速度	■ 相對於刀具中心路徑 ■ 相對於切削邊緣
背景程式編寫	當在執行其他程式時建立具有圖形支援的程式
3-D 加工 (軟體 選項 2)	● 使用最小加速度變化率之運動控制 ● 透過表面法線向量 3-D 補正 ● 使用電子手輪及刀具中心點管理 (TCPM) 以改變在程式執行期間改變旋轉頭的角度，而不會影響刀尖點的位置 ● 保持刀具垂直於輪廓 ● 垂直於移動方向及刀具方向的刀徑補正 ● 滑線補間
旋轉台加工 (軟體選項 1)	◆ 模擬以兩軸用程式編輯圓柱輪廓 ◆ 每 min 的長度進給速率



使用者功能	
輪廓單元	■ 直線 ■ 直線導角 ■ 圓形路徑 ■ 圓心 ■ 圓半徑 ■ 切線連接圓 ■ 圓弧導角
接近及離開輪廓	■ 經由直線：切線或垂直 ■ 經由圓弧
FK 自由輪廓的程式編輯	■ 使用具有圖形支援的海德漢對話格式來程式編輯沒有 NC 尺寸的工件加工圖的 FK 自由輪廓
程式跳躍	■ 子程式 ■ 程式段落重複 ■ 程式成為子程式
固定循環	■ 鑽孔、鑿孔、鉸床、搪孔、具有浮動接頭夾具的攻牙、剛性攻牙的鑽孔循環 ■ 銑削內外螺紋的循環 ■ 銑削及修整矩形及圓形袋狀槽 ■ 平面及扭轉表面的多路徑銑削循環 ■ 銑削直線及圓形槽的循環 ■ 直線及圓形孔圖樣 ■ 按 蠶 U 狀－還配合平行於輪廓加工 ■ 輪廓鍊 ■ 也可整合 OEM 循環 (工具機製造商開發的特殊循環)
座標轉換	■ 原點座標移位、旋轉、鏡射 ■ 軸比例縮放 ◆ 傾斜加工面 (軟體選項 1)
Q 參數 具有變數的程式編輯	■ 鉋 蝟 $\dot{y}$ =, +, -, *, /, $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ ■ 邏輯比較 (=, ≠, <, >) ■ 具有圓括號的計算 ■ $\tan \alpha$, $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, a^n, e^n, $\ln$, $\log$, 數字的絕對值, 常數 π , 負數, 捨去小數點前後的位數 ■ 圓計算功能



使用者功能	
程式編輯支援	■ 口袋計算機 ■ 錯誤訊息的即時線上說明 ■ 即時線上說明系統 TNCguide (FCL3 功能) ■ 用程式編輯循環期間的圖形支援 ■ 註解 NC 程式中的單節
實際位置擷取	■ 可將實際位置直接傳輸至 NC 程式
圖形模擬圖形顯示模式	程式執行前的圖形模擬，甚至當正在執行另一程式時 ■ 平面圖 / 三面投射圖 / 立體 (3-D) 圖 ■ 局部放大
互動式程式編輯圖示	■ 在程式與編輯模式中，當在螢幕上輸入 NC 單節時，NC 單節的輪廓 (2-D 鉛筆圖形自動描繪)，甚至當正在執行另一程式時
程式執行圖形顯示模式	■ 以平面圖 / 三 面投射圖 / 立體 (3-D) 圖顯示的即時加工圖形模擬
加工時間	■ 在「程式模擬」操作模式中計算加工時間 ■ 在「程式執行」模式中顯示目前的加工時間
返回輪廓加工	■ 在程式中任何單節中的程式執行當中啟動，使刀具回到所計算的指令位置以繼續加工 ■ 程式中斷、輪廓離開及重新接近
工件原點座標資料表	■ 數個工件原點座標資料表
工作台管理表	■ 工作台管理表 (具有和所要選擇的工件台、NC 程式及原點一樣多的項目) 可逐一工件或逐一刀具進行加工
接觸式探針循環	■ 校準接觸式探針 ■ 手動或自動補正未校準工件 ■ 手動或自動設定原點 ■ 自動工件量測 ■ 自動刀具量測循環程式
規格	
組件	■ MC 420 或 MC 422 C 主電腦 ■ CC 422 或 CC 424 控制單元 ■ 操作面板 ■ 15.1 具有軟鍵的 TFT 彩色平面顯示器
程式記憶體	至少有 25 GB ，對於雙處理器系統至少有 13 GB
輸入解析度及顯示尺規	■ 答蝸 u 軸為 0.1 痠 ■ 井祛 b 為 0.0001°



規格	
輸入範圍	■ 悅 j 99 999.999 毫米 (3.937 英吋) 或 99 999.999°
補間	■ 四軸中的直線 ◆ 五軸中的直線 (受到出口管制)(軟體選項 1) ■ 兩軸中的圓弧 ◆ 使用傾斜工作平面之三軸中的圓弧 (軟體選項 1) ■ 螺旋 圓周與線性移動的組合 ■ 滑線： 滑線執行 (三次多項式)
單節處理時間 沒有刀徑補正的 3-D 直線	■ 3.6 ms ● 0.5 ms (軟體選項 2)
軸向控制	■ 位置迴路解析度：位置編碼器的信號週期 /1024 ■ 位置控制器的周期時間：1.8 ms ■ 速度控制器的周期時間：μ600 s ■ 電流控制器的周期時間：絨脛 C 100 盜
移動範圍	■ 最大 100 m
主軸轉速	■ 最大 40 000 rpm (2 極對數馬達)
錯誤補正	■ 線性及非線性軸誤差、背隙、圓弧移動時的逆轉尖點、熱膨脹 ■ 貼付滑動摩擦力
資料介面	■ 每個 RS-232-C / V.24 及 RS-422 / V.11 都有一個資料介面，最大 115 kilobaud (千鮑) ■ 具有 LSV-2 通訊協定的擴充資料介面，讓 TNC 透過資料介面與海德漢軟體 TNCremo 執行遠端操作 ■ 乙太網路介面 100 Base T 約 2 至 5 megabaud (兆鮑) (視檔案類型與網路負載而定) ■ USB 1.1 介面 對於指向 (滑鼠) 裝置及程式記憶裝置 (記憶卡、硬碟、光碟機)
室溫	■ 操作： 0C 至 +45C (32F 至 113F) ■ 儲存：呢 -30C 至 +70C (-22F 至 158F)



配件	
電子手輪	■ 一個 HR 420 具有顯示器之攜帶型手輪或 ■ 一個 HR 410 攜帶型手輪或 ■ 一個 HR 130 嵌裝型手輪或 ■ 最多三個 HR 150 連接 HRA 110 手輪配接器的嵌裝型手輪
接觸式探針	■ TS 220：具有電纜線連接的 3-D 觸發型接觸式探針，或 ■ TS 640：具有紅外線傳輸的 3-D 觸發型接觸式探針 ■ TT 130：用於工件量測的 3-D 觸發型接觸式探針



軟體選項 1	
旋轉台加工	◆ 如同在兩軸上的圓筒輪廓之程式編輯 ◆ 每 min 的長度進給速率
座標轉換	◆ 傾斜工作平面
補間	◆ 立體圓補間 (具有傾斜的工作平面)
軟體選項 2	
3-D 加工	● 使用最小加速度變化率之運動控制 ● 經由表面垂直向量的 3-D 補正 ● 使用電子手輪及刀具中心點管理 (TCPM) 以改變在程式執行期間改變旋轉頭的角度，而不會影響刀尖點的位置。 ● 保持刀具垂直於輪廓 ● 垂直於移動方向及刀具方向的刀徑補正 ● 滑線補間
補間	● 五軸上的直線 (受到出口管制)
單節處理時間	● 0.5 ms
DXF 轉換器軟體選項	
由 DXF 資料取出輪廓程式與加工位置	■ 支援的格式：AC1009 (AutoCAD R12) ■ 對於程式語言及 smartT.NC ■ 參考點的簡單及方便的規格
動態碰撞監視 (DCM) 軟體選項	
所有機器操作模式中的碰撞監視	■ 機器製造商定義了要被監視的物件 ■ 手動操作中的三個警告層級 ■ 於自動操作期間的程式中斷 ■ 包括監視 5 軸運動
額外對話語言軟體選項	
額外的對話語言	■ 斯洛維尼亞文 ■ 挪威文 ■ 斯洛伐克文 ■ 拉脫維亞文 ■ 韓文 ■ 愛沙尼亞文

全體程式設定軟體選項

在程式執行模式中用於重疊座標轉換之功能。

- 交換的軸向
- 重疊的工作原點偏移
- 疊加鏡射
- 機械軸被鎖定
- 手輪疊加
- 疊加的基本旋轉及工作原點為主的旋轉
- 進給速率係數

可適化進給控制軟體選項 (AFC)

於系列化生產時用於最佳化加工條件之可調式進給速率控制的功能。

- 藉由教學切削記錄實際的主軸功率
- 定義自動進給速率控制之限制
- 於程式執行期間之全自動進給控制

FCL 2 升級功能

具有顯著的改善

- 虛擬刀具軸
- 接觸式探針循環 441，快速探測
- 離線的 CAD 點過濾器
- 3-D 線繪圖
- 輪廓口袋加工：可指定每個次輪廓有獨立的深度
- smarT.NC：座標轉換
- smarT.NC：平面功能
- smarT.NC：圖形化支援單節掃描
- 擴充的 USB 功能
- 透過 DHCP 及 DNS 的網路連接

FCL 3 升級功能

具有顯著的改善

- 3-D 探測的接觸式探針循環
- 探測循環 408 與 409 (smarT.NC 中的單元 408 與 409) 用於在一溝槽或一脊背的中心設定一參考點。
- 平面功能：軸向角度輸入
- 使用者文件做為在 TNC 上的線上即時說明。
- 當刀具完全接觸到工件時，用於輪廓口袋加工之進給速率降低
- smarT.NC：點加工圖案之輪廓口袋
- smarT.NC：有可能進行平行程式編輯
- smarT.NC：在檔案管理員中預視輪廓程式
- smarT.NC：加工點圖案的定位策略

TNC 功能的輸入格式及單元	
位置、座標、圓半徑、導角長度	—9 999.9999 至 +99 999.9999 (小數點前位數，小數點後位數) [mm]
刀號	0 至 32,767.9 (5.1)
刀具名稱	16 個字元，必須在 TOOL CALL 的引號中。允許的特殊字元：#, \$, %, &, -
刀具補正的誤差值	—99.9999 至 +99.9999 (2.4) [mm]
主軸轉速	0 至 99 999.999 (5.3) [rpm]
進給速率	0 至 99 999.999 (5.3) [mm/min] 或 [mm/tooth] 或 [mm/rev]
循環 9 的停留時間	0 至 3 600.000 (4.3) [s]
各種循環程式的螺紋間距	—99.9999 至 +99.9999 (2.4) [mm]
主軸定位角度	°0 至 360.0000 (3.4) [財
極座標角度，旋轉，傾斜工作平面	°-360.0000 至 360.0000 (3.4) [財
螺旋補間的極座標角度 (CP)	°-5,400.0000 至 5,400.0000 (4.4) [財
循環 7 的工作原點座標號碼	0 至 2,999 (4.0)
循環 11 及 26 中的比例換算係數	0.000001 至 99.999999 (2.6)
M 功能	0 至 999 (3.0)
Q 參數號碼	0 至 1999 (4.0)
Q 參數值	—9 999.9999 至 +99 999.9999(5.4)
程式跳躍標籤 (LBL)	0 至 999 (3.0)
程式跳躍標籤 (LBL)	吻在引號 (") 中的任何文字字串
重複程式區段重複次數 REP	1 至 65,534 (5.0)
使用 Q 參數功能 FN14 的錯誤號碼	0 至 1,099 (4.0)
滑線參數 K	淺 9.9999999 至 +9.9999999 (1.7)
滑線參數的指數次方	-255 至 255 (3.0)
具有 3-D 補正的表面正常垂直向量 N 及 T	淺 9.9999999 至 +9.9999999 (1.7)

14.4 更換暫存區電池

暫存區電池將電流供應給 TNC，以避免 TNC 關機時會損失 RAM 記憶體中的資料。

如果 TNC 顯示錯誤訊息「**更換暫存區電池**」，則必須更換電池：




請先將 TNC 關機，然後才能更換暫存區電池。

必須由經過訓練人員更換暫存區電池。

電池型式：1 鋰電池，型式 CR 2450N (Renata) ID Nr. 315 878-01

- 1 暫存區電池位於 MC 422 B 後面。
- 2 更換電池。只有方向正確情況下才能安裝新電池。

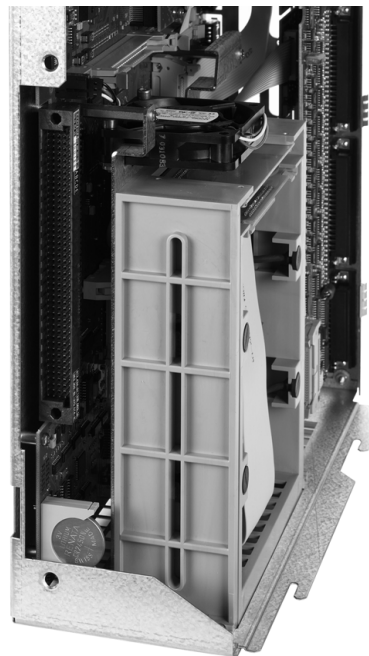



15

iTNC 530, 包含
Windows 2000 (選項)



15.1 簡介

Windows 2000 之終端使用者協議 (EULA)



請留意 Microsoft 的終端使用者協議 (EULA)，其包含在您的機器所附文件中。

您可由海德漢網站 www.heidenhain.de >Service >Download Area >Licensing Conditions 下載 EULA。

一般資訊



具有 Windows 2000 之 iTNC 530 之特殊特色在本章中說明。對於 Windows 2000 系統功能，請參考 Windows 文件。

由海德漢提供的 TNC 控制永遠對於使用者相當好用。以海德漢對話格式的簡單程式編輯、現場驗證過的循環、明確的功能鍵及清楚結構化的繪圖功能，使得它們非常適合於工廠的可程式化控制。

標準的 Windows 作業系統現在亦可做為使用者介面。具有兩個處理器之新的高效率海德漢硬體為具有 Windows 2000 之 iTNC 530 的基礎。

第一個處理器係負責即時性工作及海德漢作業系統，然而第二處理器僅用於標準的 Windows 作業系統，因此提供使用者進入資訊科技的領域。

同樣地，操作的簡易性有最高的優先性：

- 附有觸控板的完整 PC 鍵盤被整合到操作面板上。
- 15吋高解析度彩色面板監視器可同時顯示 iTNC 介面及 Windows 應用程式。
- 標準的 PC 設備，例如滑鼠或驅動器，可以簡易地透過 USB 介面連接到控制器。

規格

規格	iTNC 530，包含 Windows 2000
版本	雙處理器控制，包含 ■ 用於控制機器的 HEROS 即時性作業系統 ■ Windows 2000 PC 操作系統做為使用者介面



規格	iTNC 530，包含 Windows 2000
記憶體	■ 隨機存取記憶體 (RAM) ■ 256 MB 用於控制應用 ■ 256 MB 用於 Windows 應用 ■ 硬碟 ■ 13 GB，用於 TNC 檔案 ■ 13 GB，用於 Windows 檔案，其中大約 13 GB 可用於應用程式
資料介面	■ 乙太網路 10/100 BaseT (最高可到 100 Mbps，根據網路流量) ■ RS-232-C/V.24 (max. 115 200 bps) ■ RS-422/V.11 (max. 115 200 bps) ■ 2 x USB ■ 2 x PS/2



15.2 啓始—iTNC 530 應用

登入到 Windows

在您打開電源之後，iTNC 530 自動開始開機。當出現登入到 Windows 的輸入對話時，有兩種可能性可以登入：

- 登入做為一 TNC 使用者
- 登入做為本地管理員


登入做為一 TNC 使用者

- ▶ 叻在 **User name** 輸入盒中輸入使用者的名稱 “TNC”。留下 **Password** 輸入框為空白，並按下 OK 按鈕。
- ▶ TNC 軟體即自動地開始。狀態訊息 **Starting, please wait...** 即會出現。在 iTNC 控制面板中。



只要有顯示 iTNC 控制面板時，請勿開啓或使用任何其它的 Windows 程式 (參見圖面)。當 iTNC 軟體成功地啓始時，控制面板即會自我最小化到工作列上的海德漢符號。

此使用者識別僅允許非常有限的存取到 Windows 作業系統。您不被允許來改變網路設定，也不允許您安裝新的軟體。

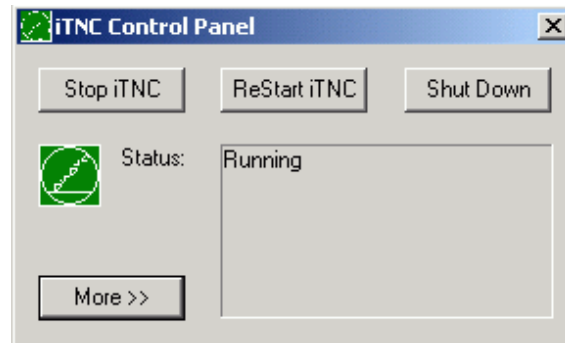

登入做為本地管理員



請接洽您的工具機製造商來取得使用者名稱及密碼。

做為一本地管理員，您被允許安裝軟體及改變網路設定。



海德漢並不協助您安裝 **Windows** 應用程式，並且不保證您所安裝之應用程式的功能。

海德漢並不負責由於安裝更新到第三方軟體或其它的應用程式所造成的硬碟內容錯誤。

如果海德漢需要在程式或資料已經改變之後來提供服務，海德漢將會對於所進行的服務成本收取費用。

爲了保證 iTNC 應用的功能運作沒有問題，**Windows 2000** 系統必須永遠具有充份的

- CPU 效能
- C 槽中的自由硬碟記憶體
- RAM
- 硬碟介面的頻寬

以上項目皆可使用。

藉由充份地將 **TNC** 資料緩衝化，控制器可以補正由 **Windows PC** 進行之資料傳輸的短暫中斷 (在 **0.5 ms** 的單節循環時間之下最多爲 **1 秒**)。但是，如果由 **Windows PC** 的資料傳輸被中斷了更長的一段時間，在程式執行期間的進給速率會發生問題，而造成對於工件的損傷。



請記得以下對於軟體安裝的需求：

要安裝的程式必須不能使 **Windows PC** 的運算能力超過負荷 (256 MB RAM, 266 MHz 時脈頻率)

在 **Windows** 之下所執行的程式，若其優先權等級爲 **above normal, high** 或是 **real time** (例如遊戲)，皆不能夠安裝。

僅在當 **TNC** 未執行 **NC** 程式才能使用病毒掃描軟體。海德漢建議僅在當開啓控制器之後或在將其關閉之前來使用病毒掃描軟體。



15.3 關閉 iTNC 530

基本原則

爲了防止資料在關機時喪失，您必須適當的關閉 iTNC 530。以下的章節將說明多種進行可能性。



不適當地關閉 iTNC 530 亦會造成資料損失。

在離開 Windows 之前應先離開 iTNC 530 應用程式。

登出一使用者

您可隨時登出 Windows，其並不會對於 iTNC 軟體有負面影響。但是，在登出過程當中無法看到 iTNC 螢幕，您在此時無法進行任何輸入。



請注意到機器特定的鍵（例如 NC Start 或是軸向方向鍵）仍維持有效。

在登入一新的使用者之後，iTNC 螢幕即會重新出現。

離開 iTNC 應用程式



請注意！

在您離開 iTNC 應用程式之前，您絕對必須按下緊急停止鍵。否則，您會喪失資料或是機器可能受損。

在離開 iTNC 應用程式時有兩種可能性：

- 透過手動操作模式做內部離開，同時離開 Windows
- 透過 iTNC 控制面板做外部離開，僅離開 iTNC 應用程式

透過手動操作模式做內部離開

- ▶ 選擇手動操作模式。
- ▶ 偏移軟鍵列，直到用於關閉 iTNC 應用程式的軟鍵出現為止。



- ▶ 選擇用於關機的功能，並再次使用 **YES** 軟鍵來確認以下的對話提示。
- ▶ 當在 iTNC 螢幕上出現訊息 **It is now safe to turn off your computer.** 時，您即可關閉 iTNC 530 的電源。

透過 iTNC 控制面板做外部離開



- ▶ 在 ASCII 鍵盤上按下 Windows 鍵，以最小化 iTNC 應用程式，並顯示工作列。
- ▶ 連按兩下綠色的海德漢符號到工作列中的右下角，使得 iTNC 控制面板可以出現（參見圖面）。



- ▶ 選擇離開 iTNC 530 應用程式的功能：按下 **Stop iTNC** 按鈕。
- ▶ 在您按下 **Emergency Stop** 按鈕之後，使用 **Yes** 螢幕按鈕來知會 iTNC 訊息。iTNC 應用程式即會停止。
- ▶ iTNC 控制面板仍維持啟動。為了重新啟動 iTNC 530，按下 **Restart iTNC** 按鈕。

為了離開 Windows，選擇

- ▶ **Start** 按鈕
- ▶ 功能表項目 **Shut down...**
- ▶ 再次有功能表項目 **Shut down...**
- ▶ 並以 **OK** 確認

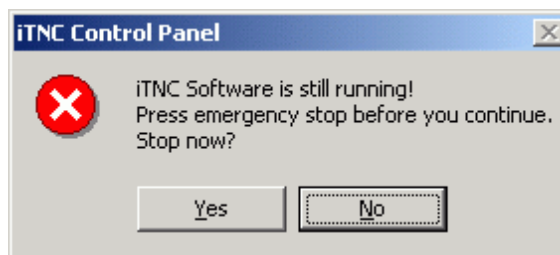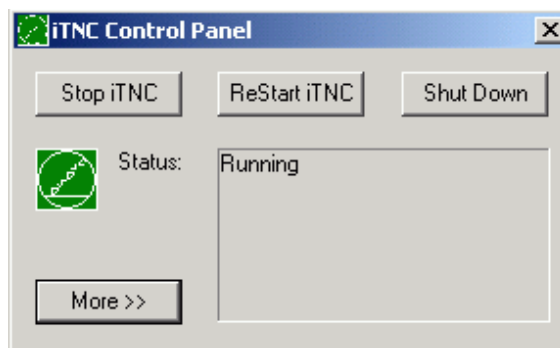

關閉 Windows

如果您嘗試要在 iTNC 軟體仍然啟動時來關閉 Windows，控制器即會顯示一警告 (參見圖面)。



請注意！



在您使用 OK 確認之前，您即必須按下 Emergency Stop 按鈕。否則，您會喪失資料或是機器可能受損。

如果您使用 OK 確認，iTNC 軟體即會離開，且 Windows 即會關機。



請注意！

在數秒之後，Windows 即顯示其本身的警告，而蓋過了 iTNC 警告 (參見圖面)。請勿使用 End Now 確認警告，因為您會喪失資料，或是機器會受損。

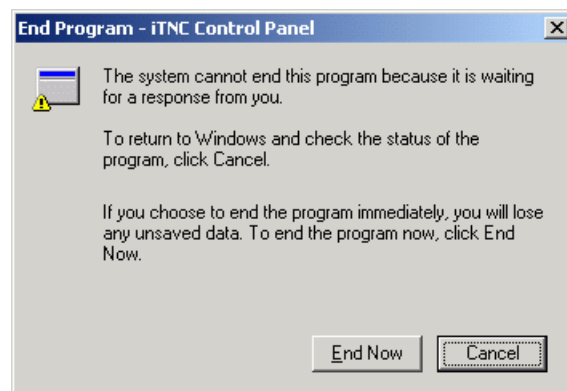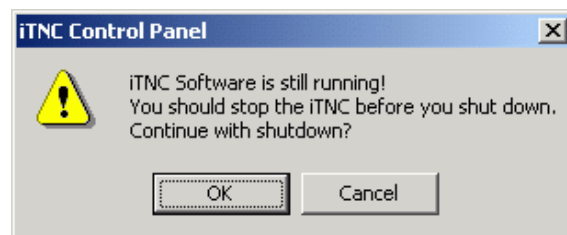

15.4 網路設定

先決條件



您必須登入為一本地管理員，而能夠改變網路設定。請接洽您的工具機製造商來取得所需要的使用者名稱及密碼。

網路必須僅由網路專家來設定。

調整網路設定

iTNC 530 裝設有兩個網路連接：**Local Area Connection** 及 **iTNC Internal Connection** (參見圖面)。


'**Local Area Connection** 為 iTNC 的連接到其網路。您可以調整所有熟悉的 Windows 2000 設定到您的網路 (亦參考 Windows 2000 網路說明)。



iTNC Internal Connection 實際上為：一內部 iTNC 連接。此連接的組態必須不能改變。改變會造成 iTNC 停止運作。

此內部網路位址的預設設定為 **192.168.252.253** 且必須不能與您的公司網路衝突，代表子網路 **192.168.254.xxx** 已經不能夠存在於您的網路中。如果需要的話，當您遇到位址衝突時請接洽海德漢。

選項 **Obtain IP address automatically** 必須不作用。

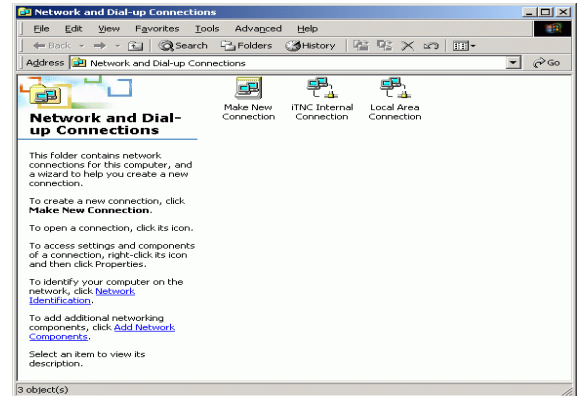

控制存取

管理員可以存取到 TNC 的 D, E 及 F 槽。請注意在這些區隔中的某些資料為二元值編碼，而寫入存取可能會造成未定義的 iTNC 行為。

D, E 及 F 的區隔對於使用者群組 **SYSTEM** 及 **Administrators** 具有存取權利。群組 **SYSTEM** 可保證啓始控制器之 Windows 服務具有存取。群組 **Administrators** 可保證 iTNC 的即時性處理器可透過 **iTNC Internal Connection** 接收一網路連接。



您可以不限制這些群組的存取，也可不加入群組，並禁止這些群組的某些存取 (在 Windows 中，存取限制的優先性高於存取權利) 。

15.5 關於檔案管理的詳情

iTNC 槽

當您呼叫 iTNC 檔案管理員時，左方視窗顯示出所有可用的槽。例如：

- C:\: 內建硬碟的 Windows 區隔
- RS232:\: 序列介面 1
- RS422:\: 序列介面 2
- TNC:\:iTNC 的資料區隔


如果您使用 Windows Explorer 來連接它們時，亦會有其它可用的網路。



請注意 iTNC 的資料槽會出現在檔案管理員中，其名稱爲 **TNC:**。在 Windows Explorer 中，此槽（區隔）會以字母 **D** 出現。

TNC 驅動器之子目錄（例如 **RECYCLER** 及 **SYSTEM VOLUME IDENTIFIER**）係由 Windows 2000 所建立，且不可刪除。

使用機器參數 **7225**，您可定義槽的字母，其不能夠顯示在 TNC 的檔案管理當中。

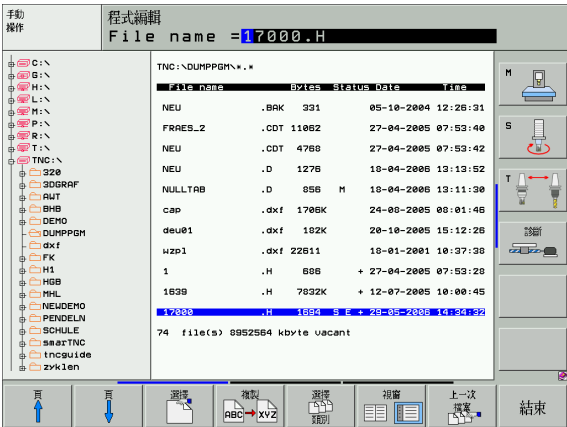

如果您使用 Windows Explorer 連接一新的網路槽，您必須更新 iTNC 之可用驅動器的顯示：

- ▶ 如果要呼叫檔案管理員，請按下 **PGM MGT** 鍵。
- ▶ 移動反白到左方的槽視窗。
- ▶ 切換到軟鍵列的第二階。
- ▶ 爲了更新槽概述，按下 **UPDATE TREE** 軟鍵。



資料傳輸到 iTNC 530



在您可啓始 iTNC 上的資料傳輸之前，網路槽必須已經連接到 Windows Explorer。其不可能存取到 UNC 網路名稱 (如 \\PC0815\\DIR1)。

TNC 特定的檔案

在整合 iTNC 530 到您的網路之後，您可存取任何的電腦，並由 iTNC 傳輸資料給它。但是，如果資料傳輸是由 iTNC 啓始的話，僅能夠傳輸某些檔案型態。其理由為在資料傳輸到 iTNC 期間，這些檔案必須轉換成二元值格式。



使用 Windows Explorer 來簡單地複製下列的檔案型態到 D 槽皆被禁止且無效。

不能使用 Windows Explorer 複製的檔案型態

- 對話式對話程式 (副檔名 .H)
- smarT.NC 單元程式 (副檔名 .HU)
- smarT.NC 輪廓程式 (副檔名 .HC)
- smarT.NC 點加工資料表 (副檔名 .HP)
- ISO 程式 (副檔名 .I)
- 刀具表 (副檔名 .T)
- 刀套表 (副檔名 .TCH)
- 交換盤表 (副檔名 .P)
- 工作原點表 (副檔名 .D)
- 點表 (副檔名 .PNT)
- 切削資料表 (副檔名 .CDT)
- 自由定義表 (副檔名 .TAB)

資料傳輸的程序：助請參閱 與外部的資料媒體傳輸資料，page 124.

ASCII 檔案

關於使用 Windows Explorer 直接複製 ASCII 檔案 (副檔名為 .A 之檔案) 並無任何限制。



請注意您想要在 TNC 上使用的所有檔案皆必須儲存在 D 槽。

SYMBOLE

3-D 補正 ... 205

刀具定向 ... 208

刀具型式 ... 207

正變向量 ... 206

表面銑削： ... 209

圓周銑削： ... 211

誤差值 ... 207

A

AFC ... 650

ASCII 檔案 ... 150

C

CAD 資料，過濾 ... 537

D

DXF 資料，處理中 ... 273

F

FCL ... 664

FCL 功能 ... 8

FK 程式編輯 ... 255

直線 ... 259

基本原則 ... 255

圓形路徑 ... 259

圖示 ... 256

對話開始 ... 258

輸入可能性

相對資料 ... 264

終點 ... 260

閉迴路輪廓 ... 262

圓資料 ... 261

輔助點 ... 263

輪廓元件的方向與長度 ... 260

轉換到會話對話 ... 257

FN 20: 等待 NC 與 PLC 同步 ... 586

FN 25:PRESET: 設定新原點 ... 587

FN14:ERROR: 顯示錯誤訊息 ... 569

FN15:PRINT: 未格式化的文字輸出 ... 573

FN15:PRINT: 格式化的文字輸出 ... 574

FN18:SYSREAD: 讀取系統資料 ... 579

FN19:PLC: 傳送值至 PLC ... 585

FN23: 圓資料：由三個點計算一圓形 ... 564

FN24: 圓資料：由四個點計算一圓形 ... 564

F

FN26:TABOPEN: 讀取可自由定義的表格 ... 588

FN27:TABWRITE: 寫入至可自由定義的表格 ... 588

FN28:TABREAD: 讀取可自由定義的表格 ... 589

I

iTNC 530 ... 46

具有 Windows 2000 ... 724

L

L 單節產生 ... 686

M

MOD 功能

結束 ... 662

概述 ... 663

選擇 ... 662

M 功能

請參見 M 功能

對於主軸及冷卻液 ... 285

對於座標資料 ... 286

對於旋轉軸 ... 304

對於程式執行控制 ... 285

對於雷射切削機器 ... 313

對於輪廓加工行為 ... 289

輸入 ... 284

N

NC 與 PLC 同步 ... 586

NC 錯誤訊息 ... 156, 157

P

Ping ... 677

PLC 與 NC 同步 ... 586

Program Run

中斷 ... 631

中斷之後繼續進行 ... 634

全體程式設定 ... 643

執行 ... 630

單節掃描 ... 635

概述 ... 630

選擇性跳過單節 ... 641

Q

Q 參數

Q 參數

未格式化的輸出 ... 573

格式化的輸出 ... 574

傳送值至 PLC ... 585

預先指定 ... 602

檢查 ... 567

Q 參數程式編輯 ... 556, 594

If/then 決策 ... 565

三角函數 ... 562

附加功能 ... 568

基本運算 (指定、加法、減法、乘法、除法、平方根) ... 560

程式編輯註

記 ... 557, 595, 596, 597, 598, 599, 601

圓形計算 ... 564

S

SL 循環

底面精銑 ... 430

重疊輪廓 ... 456

側面精銑 ... 431

基本原則 ... 452

輪廓鍊 ... 432

SL 循環程式

引導鑽孔 ... 427

重疊輪廓 ... 423

基本原則 ... 419

粗銑 ... 428

輪廓幾何循環程式 ... 422

輪廓資料 ... 426

SL 循環程式，副輪廓組合循環

T

TCPM ... 529

取消 ... 533

TNCguide ... 159

TNCremo ... 669

TNCremoNT ... 669

Tool name? ... 186

Trigonometry ... 562

U

USB 介面 ... 724

USB 裝置，連接 / 移除 ... 128

W

Windows 2000 ... 724

Windows, 登入 ... 726

WMAT.TAB ... 213

- Z**
- 乙太網路介面
 - 可能的連接 ... 671
 - 設置 ... 674
 - 連接及解除網路磁碟機 ... 127
 - 簡介 ... 671
 - 刀具材料 ... 191, 214
 - 刀具使用測試 ... 638
 - 刀具使用檔案 ... 638
 - 刀具表格
 - 編輯，結束 ... 192
 - 編輯功能 ... 192
 - 輸入可能性 ... 188
 - 刀具量測 ... 189
 - 刀具補正
 - 三維 ... 205
 - 半徑 ... 202
 - 長度： ... 201
 - 刀具補償
 - 刀具資料
 - 呼叫 ... 198
 - 索引 ... 193
 - 將刀具資料輸入到程式中。 ... 187
 - 誤差值 ... 187
 - 輸入到表格中 ... 188
 - 刀具種類，選擇 ... 191
 - 刀長 ... 186
 - 刀套表格 ... 195
 - 刀徑 ... 187
 - 刀徑補正 ... 202
 - 外角、內角 ... 204
 - 輸入 ... 203
 - 刀號 ... 186
 - 三角函數 ... 562
 - 三面投射圖 ... 619
 - 口袋計算機 ... 155
 - 大小寫字母切換 ... 151
 - 子程式 ... 541
 - 工件位置
 - 絕對值 ... 107
 - 增量 ... 107
 - 工件材料，定義 ... 213
 - 工件預設 ... 78
 - 不使用 3-D 接觸式探針 ... 78
 - 在程式執行期間 ... 587
 - 工作台
 - 功能 ... 166, 170
 - 執行 ... 169, 181
 - 輸入座標 ... 167, 171
 - 選擇與結束 ... 168, 174
 - 工作空間監控 ... 628, 681
 - 工作原點偏移
 - 在程式當中 ... 477
 - 具有工作原點表格 ... 478
 - 工作原點管理 ... 80
 - 不同格式的資訊 ... 720
 - 中斷加工 ... 631
 - 互動式程式編輯圖示 ... 256
 - 切削材質計算 ... 212
 - 切削資料表 ... 212
 - 反向搪孔 ... 338
 - 文字啟動的說明 ... 159
 - 文字檔案
 - 文字段落，搜尋 ... 154
 - 刪除功能 ... 152
 - 開啓與結束 ... 150
 - 編輯功能 ... 151
 - 文字變數 ... 594
 - 比例縮放係數？ ... 486
 - 主要軸 ... 105
 - 主軸每一轉，進給速率 (mm 為單位) M136 ... 295
 - 主軸速率，輸入 ... 198
 - 加工時間，測量 ... 625
 - 加工點表格 ... 322
 - 可適化進給控制 ... 650
 - 外部存取 ... 692
 - 外部資料傳輸
 - iTNC 530 ... 124
 - iTNC 530，包含 Windows 2000 ... 733
 - 外螺紋銑削 ... 366
 - 平面功能 ... 504
 - 可能方案的選擇 ... 525
 - 向量定義 ... 514
 - 自動定位 ... 522
 - 投影角度定義 ... 510
 - 定位行為 ... 521
 - 空間 - 角度定義 ... 508
 - 重設 ... 507
 - 軸向角度定義 ... 519
 - 傾斜刀具加工 ... 527
 - 增量定義 ... 518
 - 模擬 ... 506
 - 歐拉角度定義 ... 512
 - 點定義 ... 516
 - 平面圖 ... 618
 - 由輪廓縮回 ... 299
 - 目錄 ... 111, 117
 - 刪除 ... 121
 - 建立 ... 117
 - 複製 ... 120
 - 立體 (3-D) 圖 ... 463
 - 立體圖 ... 620
 - 交換的軸向 ... 646
 - 全體程式設定 ... 643
 - 在一傾斜平面上的傾斜刀具加工 ... 527
 - 多軸加工 ... 529
 - 字串參數 ... 594
 - 自動刀具量測 ... 189
 - 自動切削資料計算 ... 191, 212
 - 自動程式啟動 ... 640
 - 行進參考點 ... 64
 - 位置，由 DXF 選擇 ... 281
 - 完整的圓 ... 239
 - 快速移動 ... 184
 - 攻牙
 - 不使用一浮動絲攻筒夾 ... 347, 349
 - 使用一浮動絲攻筒夾 ... 345
 - 更新 TNC 軟體 ... 666
 - 系統時間，設定 ... 690
 - 使用者參數 ... 694
 - 一般
 - 用於加工及程式執行 ... 708
 - 對於 3-D 接觸式探針 ... 695
 - 對於 TNC 顯示器，TNC 編輯器 ... 699
 - 對於外部資料傳輸 ... 695
 - 機器特定的 ... 680
 - 具有輪廓公式的 SL 循環
 - 取代文字 ... 140
 - 固定的輪廓加工速率：M90 ... 289
 - 定向的主軸停止 ... 498
 - 定位
 - 使用一傾斜的工作平面 ... 288, 312
 - 使用手動資料輸入 (MDI) ... 98
 - 定義外型 ... 130
 - 底面精銑 ... 430
 - 服務封包，安裝 ... 666
 - 版本號碼 ... 665
 - 狀態顯示 ... 52
 - 一般 ... 52
 - 額外 ... 54
 - 直線 ... 235, 248
 - 直線形的表面 ... 466
 - 直線導角 ... 236
 - 表面銑削： ... 469
 - 返回程式，產生 ... 534
 - 返回輪廓加工 ... 637
 - 長方形立柱精銑 ... 397
 - 型式觀視 ... 218
 - 括號，利用以下方式計算 ... 590
 - 座標轉換 ... 476
 - 時區，設定 ... 690
 - 栓孔圓形 ... 413
 - 特性內容等級 ... 8

- 矩形口袋銑削
 - 粗銑 + 精密銑削 ... 376
 - 精銑 ... 395
- 索引刀具 ... 193
- 配件 ... 61
- 停留時間 ... 496
- 側面精銑 ... 431
- 參考系統 ... 105
- 參數化程式編輯
 - 參見 Q 參數程式編輯
- 啄鑽 ... 340
 - 加深的開始點 ... 342
- 基本原則 ... 104
- 巢狀架構 ... 545
- 探測循環：'助' 請參見接觸式探針循環
 - 使用者手冊
- 接近到輪廓。 ... 227
 - 使用極座標 ... 228
- 接觸式探針監控 ... 300
- 教學切削 ... 654
- 旋轉： ... 485
- 旋轉軸
 - 降低顯示：M94 ... 306
 - 較短路徑行進：M126 ... 305
- 球體 ... 612
- 粗銑 SL 循環程式，副輪廓組合循環粗銑
 - 規格 ... 713
 - iTNC 530，包含 Windows 2000 ... 724
- 設定原點 ... 108
- 軟體更新 ... 666
- 軟體號碼 ... 664
- 軟體選項 ... 718
- 單節
 - 刪除 ... 136
 - 插入、編輯 ... 136
- 單節掃描 ... 635
 - 在斷電之後 ... 635
- 循環
 - 呼叫 ... 319
 - 定義 ... 317
 - 群組 ... 318
- 循環程式
 - 循環程式及加工點表格 ... 325
- 換刀 ... 199
- 畫面配置 ... 47
- 硬碟 ... 109
- 程式
 - 結構 ... 129
 - 結構化 ... 147
 - 開啓新程式 ... 130
 - 編輯 ... 135
- 程式名稱
 - 請參見檔案管理，檔案名稱
- 程式呼叫
 - 透過循環程式 ... 497
 - 程式成爲子程式 ... 543
- 程式段落，複製 ... 138
- 程式段落重複 ... 542
- 程式執行
 - 程式密碼 ... 665
 - 程式管理。參見檔案管理
 - 程式模擬
 - 到某一個單節 ... 629
 - 執行 ... 628
 - 速率設定 ... 617
 - 概述 ... 626
 - 程式編輯工具移動 ... 132
 - 結構化程式 ... 147
 - 虛擬顯示器單元 ... 47
 - 軸比例縮放 ... 487
 - 進刀移動的進給速率係數 M103 ... 294
 - 進給控制，自動化 ... 650
 - 進給速率 ... 76
 - 改變中 ... 77
 - 對於旋轉軸，M116 ... 304
 - 輸入可能性 ... 133
 - 開放輪廓：M98 ... 293
 - 開機 ... 64
 - 傳輸速率，設定 ... 667
 - 傾斜工作平面 ... 87, 488, 504
 - 手動 ... 87
 - 循環 ... 488
 - 導引 ... 492
 - 傾斜軸 ... 307, 308
 - 圓心 ... 238
 - 圓形口袋銑削
 - 粗銑 + 精密銑削 ... 381
 - 精銑 ... 399
 - 圓形計算 ... 564
 - 圓形溝槽銑削
 - 往復式 ... 406
 - 粗銑 + 精密銑削 ... 390
 - 圓形路徑 ... 239, 240, 241, 248, 249
 - 圓弧導角 ... 237
 - 圓柱精銑 ... 401
 - 圓筒 ... 610
 - 圓筒表面
 - 脊部加工 ... 438
 - 溝槽加工 ... 436
 - 輪廓加工 ... 434
 - 輪廓銑削 ... 439
 - 搪孔 ... 334
 - 搪孔銑削 ... 343
- 搜尋功能 ... 139
- 極座標
 - 基本原則 ... 106
 - 接近 / 離開輪廓 ... 228
 - 程式編輯 ... 246
- 溝槽銑削
 - 往復式 ... 403
 - 粗銑 + 精密銑削 ... 385
- 滑線補間 ... 271
 - 單節格式 ... 271
 - 輸入範圍 ... 272
- 碰撞監控 ... 93
- 萬用鑽孔 ... 336, 340
- 資料介面
 - 指定 ... 668
 - 接腳配置 ... 710
 - 設定 ... 667
 - 資料介面的接腳配置 ... 710
 - 資料備份 ... 110
 - 資料傳輸軟體 ... 669
 - 資料傳輸速率 ... 667
- 路徑 ... 111
- 路徑功能
 - 基本原則 ... 222
 - 前置定位 ... 225
 - 圓及圓弧 ... 224
- 路徑輪廓
 - 自由輪廓程式編輯 FK：參見 FK 程式編輯
- 笛卡兒座標
 - 依切線方向的圓弧連結 ... 241
 - 具有定義的半徑之圓弧路徑 ... 240
 - 直線 ... 235
 - 概述 ... 234
 - 環繞圓心 CC 的圓弧路徑 ... 239
- 極座標
 - 依切線方向的圓弧連結 ... 249
 - 直線 ... 248
 - 概述 ... 246
 - 環繞柱 CC 之圓弧路徑 ... 248
- 雷射切削機，M 功能 ... 313
- 電信服務 ... 691
- 零件系列 ... 559
- 預先 ... 296
- 預設座標資料表 ... 80
- 圖示
 - 在程式編輯期間 ... 141, 143
 - 放大一局部 ... 142
 - 局部放大 ... 623
 - 顯示模式 ... 618

- 圖形
 - 圖形模擬 ... 624
 - 顯示刀具 ... 624
- 實際位置擷取 ... 134, 235
- 對話 ... 132
- 對話格式 ... 132
- 監控
 - 碰撞 ... 93
- 網路設定 ... 674
 - iTNC 530, 包含 Windows 2000 ... 731
- 網路連接 ... 127
- 網路連接, 測試 ... 677
- 說明系統 ... 159
- 說明檔案, 下載 ... 164
- 說明檔案, 顯示 ... 688
- 輔助軸 ... 105
- 鉸孔 ... 332
- 銑削一內螺紋 ... 353
- 增加註解 ... 148
- 暫存區電池, 更換 ... 721
- 模擬, 平面功能 ... 506
- 複製程式段落 ... 138
- 輪廓, 由 DXF 選擇 ... 279
- 輪廓鍊 ... 432
- 操作面板 ... 48
- 操作時間 ... 689
- 操作模式 ... 49
- 橢圓 ... 608
- 橢圓孔銑削 ... 403
- 機器狀態顯示
- 機器參考的座標: M91, M92 ... 286
- 機器參數
 - 用於加工及程式執行 ... 708
 - 對於 3-D 接觸式探針 ... 695
 - 對於 TNC 顯示器與 TNC 編輯器 ... 699
 - 對於外部資料傳輸 ... 695
- 選項號碼 ... 664
- 選擇量測的單位 ... 130
- 錯誤表列 ... 157
- 錯誤訊息 ... 156, 157
 - 協助 ... 156
- 錯誤訊息的協助 ... 156
- 錯誤訊息表列 ... 157
- 檔案狀態 ... 113
- 檔案管理 ... 111
 - 功能概述 ... 112
 - 外部資料傳輸 ... 124
 - 目錄 ... 111
 - 建立 ... 117
 - 複製 ... 120
 - 利用 MOD 設置 ... 678
 - 刪除檔案 ... 121
 - 呼叫 ... 113
 - 重新命名檔案 ... 123
 - 標記檔案 ... 122
 - 複製一檔案 ... 118
 - 複製表格 ... 119
 - 選擇檔案 ... 114
 - 檔案名稱 ... 110
 - 檔案保護 ... 123
 - 檔案類型 ... 109
 - 覆蓋檔案 ... 126
 - 關連檔案 ... 679
- 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 ... 355
- 螺紋銑削的基本原理 ... 351
- 螺紋鑽孔 / 銑削 ... 359
- 螺旋 ... 250
- 螺旋補間 ... 250
- 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 ... 363
- 點加工排列
 - 圓形 ... 413
 - 概述 ... 412
 - 線形 ... 415
- 轉換
 - FK 程式 ... 257
 - 產生返回程式 ... 534
- 轉換 FK 程式 ... 257
- 離開輪廓 ... 227
 - 使用極座標 ... 228
- 鏡射影像 ... 483
- 關連檔案 ... 679
- 關機 ... 66
- 疊加上手輪定位: M118 ... 298
- 疊加的轉換 ... 643
- 鑽孔 ... 328, 330, 336, 340
 - 加深的開始點 ... 342
- 鑽孔之加深的開始點 ... 342
- 鑽孔循環程式 ... 327
- 友 D 軸轉速, 改變 ... 77
- 刨蝕雕 b, 移動 ... 67
 - 利用電子手輪 ... 69, 70
 - 使用機械軸方向按鈕 ... 67
 - 增量值 ... 68

概述表格

循環

循環號碼	循環指定	DEF- 啓用	CALL- 啓用	頁面
7	工作原點偏移	■		頁面 477
8	鏡射影像	■		頁面 483
9	停留時間	■		頁面 496
10	旋轉：	■		頁面 485
11	比例縮放係數？	■		頁面 486
12	程式呼叫	■		頁面 497
13	定向的主軸停止	■		頁面 498
14	輪廓定義	■		頁面 422
19	傾斜工作平面	■		頁面 488
20	輪廓資料 SL II	■		頁面 426
21	前導鑽孔 SL II		■	頁面 427
22	粗切削 SL II		■	頁面 428
23	平面精銑 SL II		■	頁面 430
24	側面精銑 SL II		■	頁面 431
25	輪廓鍊		■	頁面 432
26	軸比例縮放	■		頁面 487
27	圓筒表面		■	頁面 434
28	圓筒表面溝槽		■	頁面 436
29	圓筒表面脊背		■	頁面 436
30	立體 (3-D) 圖		■	頁面 463
32	公差	■		頁面 499
39	圓筒表面外部輪廓		■	頁面 439
200	鑽孔		■	頁面 330
201	鉸孔		■	頁面 332
202	搪孔		■	頁面 334
203	萬用鑽孔		■	頁面 336



循環號碼	循環指定	DEF- 啓用	CALL- 啓用	頁面
204	反向搪孔		■	頁面 338
205	萬用啄鑽		■	頁面 340
206	使用浮動絲攻筒夾進行攻牙，新		■	頁面 345
207	剛性攻牙，新		■	頁面 347
208	搪孔銑削		■	頁面 343
209	使用斷屑進行攻牙		■	頁面 349
210	使用往復進刀之溝槽		■	頁面 403
211	圓形溝槽銑削		■	頁面 406
212	長方形口袋精銑		■	頁面 395
213	長方形立柱精銑		■	頁面 397
214	圓形口袋精銑		■	頁面 399
215	圓柱精銑		■	頁面 401
220	圓弧上的點圖案	■		頁面 413
221	直線上的孔圖案	■		頁面 415
230	多路徑銑削		■	頁面 464
231	直線形的表面		■	頁面 466
232	表面銑削：		■	頁面 469
240	中心定位		■	頁面 328
247	工作原點設定	■		頁面 482
251	長方形口袋 (完整加工)		■	頁面 376
252	圓形口袋 (完整加工)		■	頁面 381
253	溝槽銑削		■	頁面 385
254	圓形溝槽銑削		■	頁面 390
262	螺紋銑削		■	頁面 353
263	螺紋銑削 / 鑽孔裝埋		■	頁面 355
264	螺紋鑽孔 / 銑削		■	頁面 359
265	螺旋螺紋鑽孔 / 銑削		■	頁面 363
267	外部螺紋銑削		■	頁面 366

M 功能

M	作用	在 - 單節生效	開始	單節 結尾	頁面
M0	停止程式 / 主軸停止 / 冷卻液關閉			■	頁面 285
M1	選擇性的程式停止			■	頁面 642
M2	停止程式 / 主軸停止 / 冷卻液關閉 / 清除狀態顯示 (根據機器參數) / 進入單節 1			■	頁面 285
M3	主軸正轉		■		頁面 285
M4	主軸反轉		■		
M5	主軸停止			■	
M6	刀具更換 / 停止程式執行 (根據機器參數) / 主軸停止			■	頁面 285
M8	冷卻液開啓 ON		■		頁面 285
M9	冷卻液關閉			■	
M13	主軸正轉開啓 ON / 冷卻液開啓		■		頁面 285
M14	主軸反轉開啓 / 冷卻液開啓		■		
M30	與 M2 相同的功能			■	頁面 285
M89	空著的 M 功能 或 循環呼叫，形式作用 (根據機器參數)		■	■	頁面 319
M90	僅在遲滯模式中：在角落處固定的輪廓速率			■	頁面 289
M91	在定位單節之內：座邊係參照到機器工作原點		■		頁面 286
M92	在定位單節之內：座標係參照到由工具機製造商所定義的位置，例如刀具更換位置		■		頁面 286
M94	飢 C 旋轉軸的顯示到低於 360 度的數值		■		頁面 306
M97	使用較小刻度來進行輪廓加工			■	頁面 291
M98	完整地加工開放輪廓			■	頁面 293
M99	正轉循環呼叫			■	頁面 319
M101	如果已經超過最大刀具壽命，利用更換工具自動進行刀具更換		■		頁面 200
M102	取消 M101			■	
M103	於進刀到係數 F 期間降低進給速率 (百分比)		■		頁面 294
M104	重新啓動最後所定義的工作原點		■		頁面 288
M105	使用第二個 k_v 係數加工		■		頁面 694
M106	利用第一 k_v 係數加工		■		
M107	抑制更換刀具之錯誤訊息		■		頁面 199
M108	取消 M107			■	



M	作用	在 - 單節生效	開始	單節 結尾	頁面
M109	在刀具切削邊緣處固定輪廓加工速率 (增加及降低進給速率)		■		頁面 295
M110	在刀具切削邊緣處固定輪廓加工速率 (僅降低進給速率)		■		
M111	取消 M109/M110			■	
M114	當以傾斜軸加工時，自動補償機器幾何形狀		■		頁面 307
M115	重置 M114			■	
M116	角度軸向的進給速率，單位是 mm/min		■		頁面 304
M117	取消 M116			■	
M118	在程式執行中使用手輪定位		■		頁面 298
M120	預先計算半徑補正的輪廓 (LOOK AHEAD)		■		頁面 296
M124	當執行沒有補正的直線單節時不包含點		■		頁面 290
M126	在旋轉軸上，以較短路徑移動		■		頁面 305
M127	取消 M126			■	
M128	以傾斜軸定位時，維持刀尖的位置 (TCPM)。		■		頁面 308
M129	重設 M128			■	
M130	移動到具有一傾斜工作平面之未傾斜座標系統中的位置		■		頁面 288
M134	當利用旋轉軸定位時在非切線輪廓轉換處準確地停止		■		頁面 311
M135	重設 M134			■	
M136	主軸每一轉之進給速率 F，單位是 mm		■		頁面 295
M137	重設 M136			■	
M138	選擇傾斜軸		■		頁面 311
M140	刀具在刀具軸的方向從輪廓縮回		■		頁面 299
M141	抑制接觸式探針的監控功能		■		頁面 300
M142	刪除形式程式資訊		■		頁面 301
M143	刪除基本旋轉		■		頁面 301
M144	榊友興崎 ` 結尾處實際 / 標定位置的機械座標結構配置組態		■		頁面 312
M145	重設 M144			■	
M148	在 NC 停止時自動地從輪廓縮回刀具		■		頁面 302
M149	取消 M148			■	
M150	抑制有限交換訊息 (單節式作用的功能)		■		頁面 303
M200	雷射切割：直接輸出程式化的電壓		■		頁面 313
M201	雷射切割：依據距離的函數來輸出電壓		■		
M202	雷射切割：依據速度的函數來輸出電壓		■		
M203	雷射切割：依據時間 (斜面) 的函數來輸出電壓		■		
M204	雷射切割：依據時間 (脈衝) 的函數來輸出電壓		■		



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (86 69) 31-0

FAX +49 (86 69) 50 61

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (86 69) 31-1000

E-Mail: service@heidenhain.de

Measuring systems ☎ +49 (86 69) 31-31 04

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (86 69) 31-31 01

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (86 69) 31-31 03

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (86 69) 31-31 02

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (7 11) 95 28 03-0

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de

3-D Touch Probe Systems from HEIDENHAIN

help you to reduce non-cutting time:

For example in

- workpiece alignment
- datum setting
- workpiece measurement
- digitizing 3-D surfaces

with the workpiece touch probes

TS 220 with cable

TS 640 with infrared transmission

- tool measurement
- wear monitoring
- tool breakage monitoring

with the tool touch probe

TT 140

