




HEIDENHAIN

Brukerhåndbok
DIN/ISO-
programmering

iTNC 530

NC-programvare
606420-04 SP8
606421-04 SP8
606424-04 SP8
606425-04 SP8

Norsk (no)
3/2016

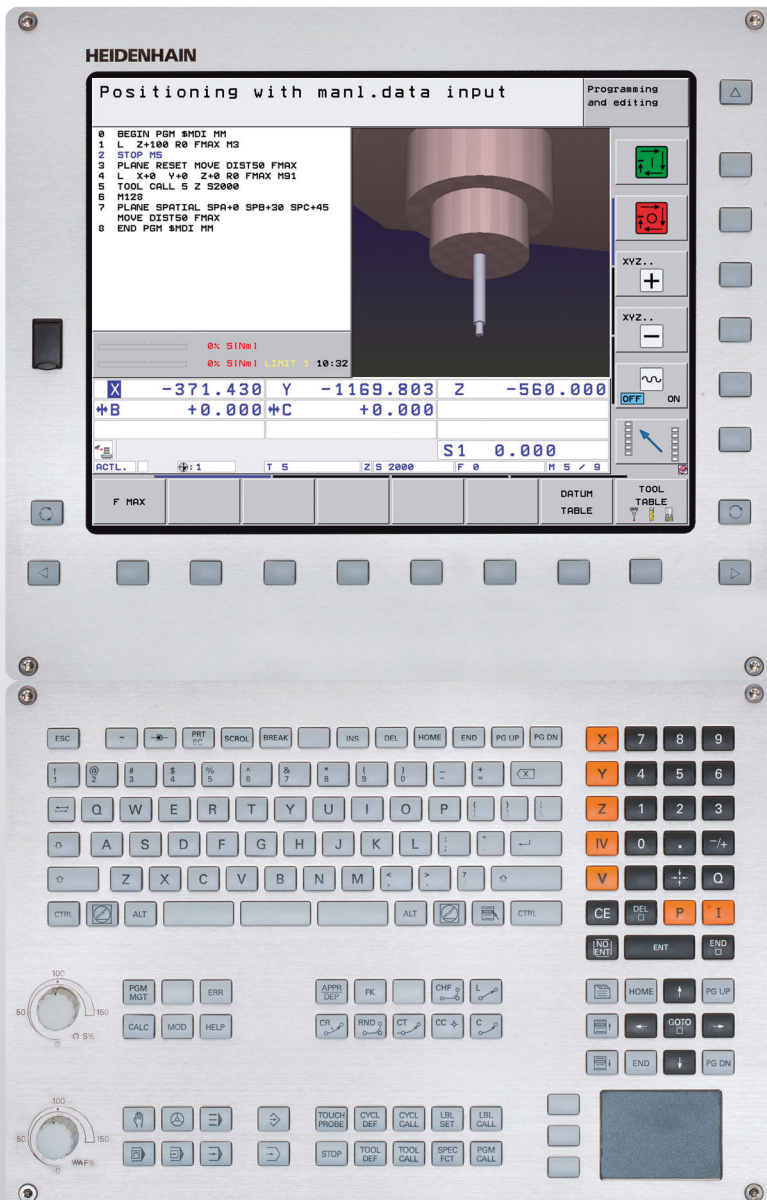

Betjeningselementer i TNC

Betjeningselementer på skjermen

Tast	Funksjon
	Velge skjerminndeling
	Bla mellom skjerm for maskin- og programmeringsdriftsmodus
	Funksjonstaster: Velge funksjon i skjermbildet
	Endre funksjonstastrekke

Alfatastatur

Tast	Funksjon
	Filnavn, kommentarer
	DIN/ISO-programmering

Driftsmoduser for maskinen

Tast	Funksjon
	Manuell drift
	Elektronisk håndratt
	smarT.NC
	Posisjonering med manuell inntasting
	Programkjøring enkeltblokk
	Programkjøring blokkrekke

Driftsmoduser for programmering

Tast	Funksjon
	Lagre/redigere program
	Programtest



Administrere programmer/filer, TNC-funksjoner

Tast	Funksjon
	Velge og slette programmer/filer, ekstern dataoverføring
	Definere programanrop, velge nullpunkt- og punkttabeller
	Velge MOD-funksjon
	Vise hjelpetekster ved NC-feilmeldinger, kalle opp TNCguide
	Vise alle feilmeldinger som venter
	Vise lommekalkulator

Navigasjonstaster

Tast	Funksjon
	Forskyve markeringer
	Velge blokker, sykluser og parameterfunksjoner direkte

Potensiometer for mating og spindelturtall

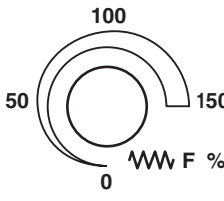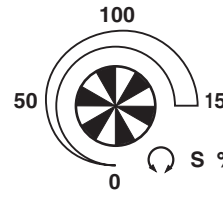Mating	Spindelturtall
	

Sykluser, underprogrammer og programdelgjentakelser

Tast	Funksjon
	Definere touch-probe-sykluser
 	Definere og kalle opp sykluser
 	Angi og hente fram underprogrammer og programdelgjentakelser
	Angi programstopp i et program



Informasjon om verktøy

Tast	Funksjon
	Definere verktøydata i programmet
	Kalle opp verktøydata

Programmere banebevegelser

Tast	Funksjon
	Kjøre til/forlate kontur
	Fri konturprogrammering FK
	Linje
	Sirkelsentrum/pol for polarkoordinater
	Sirkelbane rundt sirkelsentrum
	Sirkelbane med radius
	Sirkelbane med tangential tilknytning
 	Fase/hjørneavrunding

Spesialfunksjoner/smarT.NC

Tast	Funksjon
	Vise spesialfunksjoner
	smarT.NC: Velge neste arkfane i formularet
 	smarT.NC: Velge første inndatafelt i forrige/ neste ramme

Angi og redigere koordinataksler og tall

Tast	Funksjon
 ... 	Velge koordinataksler, eller angi dem i programmet
 ... 	Tall
 	Endre desimalpunkt/fortegn
 	Angi polarkoordinater/inkrementalverdier
	Q-parameterprogrammering/ Q-parameterstatus
	Aktuell posisjon, overta verdier fra lommekalkulator
	Ignorere dialogspørsmål og slette ord
	Avslutte inntasting og fortsette dialog
	Avslutte blokk, og avslutte inntasting
	Tilbakestille tallverdiangivelser, eller slette TNC-feilmeldinger
	Avbryte dialog, og slette programdel





Om denne håndboken

Nedenfor finner du en liste over symbolene som brukes i denne håndboken



Dette symbolet angir at spesielle anvisninger må følges for den beskrevne funksjonen.



Dette symbolet angir at én eller flere av følgende farer foreligger ved bruk av den beskrevne funksjonen:

- Fare for emne
- Fare for oppspenningsutstyr
- Fare for verktøy
- Fare for maskin
- Fare for bruker



Dette symbolet viser at den beskrevne funksjonen må tilpasses av maskinprodusenten. Den beskrevne funksjonen kan derfor fungere forskjellig fra maskin til maskin.



Dette symbolet angir at du finner mer detaljerte beskrivelser av en funksjon i en annen brukerhåndbok.

Ønsker du endringer, eller har du oppdaget en feil?

Vi arbeider stadig for å forbedre dokumentasjonene våre. Du kan bidra til dette arbeidet ved å skrive til oss med endringer du ønsker, på følgende e-postadresse: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.

TNC-type, programvare og funksjoner

Denne håndboken beskriver funksjoner som er tilgjengelige i TNC, fra og med følgende NC-programvarenummer.

TNC-type	NC-programvarenr.
iTNC 530, HSCI og HEROS 5	606420-04 SP8
iTNC 530 E, HSCI og HEROS 5	606421-04 SP8
iTNC 530 programmeringsstasjon, HEROS 5	606424-04 SP8
iTNC 530 programmeringsstasjon, HEROS 5 for virtualiseringsprogramvare	606425-04 SP8

Eksportversjonen av TNC er merket med bokstaven E. Følgende begrensning gjelder for eksportversjonene av TNC:

- Simultane rettlinjede bevegelser for inntil fire akser

HSCI (HEIDENHAIN Serial Controller Interface) merker den nye maskinvareplattformen til TNC-styringene.

HEROS 5 merker operativsystemet til de HSCI-baserte TNC-styringene.

Maskinprodusenten tilpasser den effektive ytelsen til TNC til hver enkelt maskin. Ytelsen tilpasses ved hjelp av maskinparametere. Derfor inneholder denne håndboken beskrivelser av funksjoner som ikke er tilgjengelige for hver TNC.

TNC-funksjoner som ikke er tilgjengelige for alle maskiner, er for eksempel:

- Verktøyoppmåling med TT

Kontakt maskinprodusenten for å få informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige for din maskin.

Mange maskinprodusenter og HEIDENHAIN tilbyr kurs i programmering av TNC. Vi anbefaler deg å delta på et slikt kurs for å gjøre deg kjent med TNC-funksjonene.



Brukerhåndbok for syklusprogrammering:

Alle syklusfunksjonene (touch-probe-sykluser og bearbeidingsykluser) blir beskrevet i en separat brukerhåndbok. Ta kontakt med HEIDENHAIN hvis du har behov for denne håndboken. ID: 670388-xx



Brukerdokumentasjon smarT.NC:

Driftsmodusen smarT.NC er beskrevet i en egen bruksanvisning. Ta kontakt med HEIDENHAIN hvis du har behov for denne bruksanvisningen. ID: 533191-xx.

Programvarealternativer

iTNC 530 tilbyr forskjellige programvarealternativer som kan aktiveres av deg eller maskinprodusenten. Alternativene kan aktiveres separat. De forskjellige alternativene har følgende funksjoner:

Programvarealternativ 1

Sylinderoverflate-interpolasjon (syklus 27, 28, 29 og 39)

Mating i mm/min ved rundakser: **M116**

Dreining av arbeidsplanet (syklus 19, **PLANE**-funksjon og funksjonstasten 3D-ROT i driftsmodusen Manuell)

Sirkel med tre akser ved dreid arbeidsplan

Programvarealternativ 2

5-akkers interpolasjon

Spline-interpolasjon

3D-bearbeiding:

- **M114:** Automatisk korrigering av maskingeometrien når du arbeider med dreieakser
- **M128:** Verktøyspissen blir stående i samme posisjon når dreieaksene posisjoneres (TCPM)
- **FUNCTION TCPM:** Verktøyspissen blir stående i samme posisjon når dreieaksene posisjoneres (TCPM). Virkemåten kan stilles inn
- **M144:** Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken i faktiske/nominelle posisjoner ved blokkslutt
- Ekstra parametre **Slettfresing/skrubbing** og **Toleranse for roteringsakser** i syklus 32 (G62)
- **LN-blokker** (3D-korrigerings)

Programvarealternativ DCM Collision (DCM kollisjon)

Beskrivelse

Funksjonen overvåker områder som er definert av maskinprodusenten, og skal forhindre kollisjoner.

Side 355

Programvarealternativ DXF-Converter

Beskrivelse

Ekstrahere konturer og bearbeidingsposisjoner fra DXF-filer (R12-format).

Side 244



Programvarealternativet Globale programinnstillinger	Beskrivelse
Funksjon for overlagring av koordinattransformasjoner i driftsmodusene for kjøring, manuelt overlagret kjøring i virtuell akseretning.	Side 376
Programvarealternativet AFC	Beskrivelse
Funksjon for adaptiv matingskontroll for optimering av snittbetingelsene ved serieproduksjon	Side 391
Programvarealternativet KinematicsOpt	Beskrivelse
Touch-probe-sykluser for kontroll og optimering av maskinens nøyaktighet.	Brukerhåndbok for sykluser
Programvarealternativ for utvidet verktøybehandling	Beskrivelse
Verktøybehandling fra maskinprodusenten som kan tilpasses via Python-skript.	Side 200
Programvarealternativ interpolasjonsdreining	Beskrivelse
Interpolasjonsdreie en avsats med syklus 290.	Brukerhåndbok for sykluser
Programvarealternativ CAD-Viewer	Beskrivelse
Åpne 3D-modeller i styringen.	Side 262
Programvarealternativ Remote Desktop Manager	Beskrivelse
Fjernbetjening av eksterne datamaskinheter (f.eks. Windows-PC) via brukergrensenettet til TNC	Maskinhåndbok

Programvarealternativ Cross Talk Compensation CTC	Beskrivelse
Kompensering av aksekoblinger	Maskinhåndbok
Programvarealternativ Position Adaptive Control PAC	Beskrivelse
Tilpasning av reguleringsparametre	Maskinhåndbok
Programvarealternativ Load Adaptive Control LAC	Beskrivelse
Dynamisk tilpassing av reguleringsparametere	Maskinhåndbok
Programvarealternativ Active Chatter Control ACC	Beskrivelse
Helautomatisk antivibrasjonsfunksjon under bearbeiding	Maskinhåndbok



Utviklingsnivå (oppgraderingsfunksjoner)

Med oppgraderingsfunksjonene, de såkalte **Feature Content Level** (utviklingsnivå), administreres programvarealternativene og andre videreutviklede versjoner av TNC-programvaren. En programvareoppdatering av TNC gir deg ikke tilgang til funksjonene som hører inn under FCL.



I nye maskiner har du gratis tilgang til alle oppgraderingsfunksjonene.

Oppgraderingsfunksjonene er merket med **FCL n** i håndboken. **n** er utviklingsnivåets fortløpende nummer.

FCL-funksjonene kan aktiveres ved hjelp av et kodetall som du kan kjøpe. Ta kontakt med maskinprodusenten eller HEIDENHAIN.

FCL 4-funksjoner	Beskrivelse
Grafisk fremstilling av beskyttelsesrom ved aktiv kollisjonsovervåkning DCM	Side 359
Håndrattoverlagring i stanset tilstand ved aktiv kollisjonsovervåkning DCM	Side 358
3D-grunnrotering (oppspenningskompensasjon)	Maskinhåndbok

FCL 3-funksjoner	Beskrivelse
Touch-probe-syklus for 3D-prober	Brukerhåndbok for sykluser
Touch-probe-sykluser for automatisk fastsetting av nullpunkt i midten av noten/steget	Brukerhåndbok for sykluser
Materereduksjon ved konturlommebearbeiding når verktøyet er i fullt inngrep.	Brukerhåndbok for sykluser
PLANE-funksjon: inndata for aksevinkel	Side 438
Brukerdokumentasjon som kontekstsensitivt hjelpesystem	Side 166
smarT.NC: smarT.NC programmeres parallelt med bearbeidingen	Side 126
smarT.NC: konturlomme på punktmal	Bruksanvisning til smarT.NC
smarT.NC: Forhåndsvisning av konturprogrammer i filbehandleren	Bruksanvisning til smarT.NC
smarT.NC: Posisjoneringsstrategi ved punktbearbeidinger	Bruksanvisning til smarT.NC



FCL 2-funksjoner	Beskrivelse
3D-linjegegrafikk	Side 158
Virtuell verktøyakse	Side 539
USB-støtte for blokkenheter (minnepinner, harddisker, CD-ROM-stasjoner)	Side 136
Mulighet til å gi delkonturene forskjellige dybder i konturformelen	Brukerhåndbok for sykluser
Touch-probe-sykluser for global innstilling av touch-probe-parametre	Brukerhåndbok for touch-probe-sykluser
smarT.NC: grafisk støtte av mid-program-oppstart	Bruksanvisning til smarT.NC
smarT.NC: Transformasjon av koordinater	Bruksanvisning til smarT.NC
smarT.NC: PLANE-funksjon	Bruksanvisning til smarT.NC

Beregnet bruksområde

TNC tilsvarer klasse A iht. EN 55022 og er hovedsakelig beregnet for industriell bruk.

Juridisk informasjon

Dette produktet bruker programvare med åpen kildekode. Du finner mer informasjon om dette på styringen under

- Driftsmodusen Lagre/rediger
- MOD-funksjon
- Funksjonstasten RECHTLICHE HINWEISE (JURIDISK INFORMASJON)



Nye funksjoner 60642x-01 i forhold til de tidligere versjonene 34049x-05

- Nå er det også mulig å åpne og bearbeide eksternt opprettede filer (se Tilleggsverktøy for behandling av eksterne filtyper på side 141)
- Nye funksjoner i oppgavelinjen (se Oppgavelinje på side 92)
- Utvidede funksjoner ved konfigurasjon av Ethernet-grensesnitt (se Konfigurere TNC på side 589)
- Utvidelser til Funksjonell sikkerhet FS (alternativ):
 - Generelt om Funksjonell sikkerhet FS (se Generelt på side 497)
 - Begrepserklæringer (se Begrepsforklaringer på side 498)
 - Test av akseposisjoner (se Kontrollere akseposisjoner på side 499)
 - Aktivere matebegrensning (se Aktivere matebegrensning på side 501)
 - Utvidelser i den generelle statusvisningen på en TNC med funksjonell sikkerhet (se Ekstra statusvisninger på side 501)
- De nye håndhjulene HR 520 og HR 550 FS støttes (se Kjøring med elektroniske håndratt på side 485)
- Nytt programvarealternativ 3D-ToolComp: inngripsvinkelavhengig radiuskorrigering av 3D-verktøy for blokker med flate-normalvektorer (LN-blokker)
- 3D-linjegrafikk er nå også mulig i fullskjermmodus (se 3D-linjegrafikk (FCL2-funksjon) på side 158)
- En filutvalgsdialog er nå tilgjengelig for valg av filer i forskjellige NC-funksjoner og i tabellvisningen i palettabellen (se Starte vilkårlig program som underprogram på side 270)
- DCM: Lagring og gjenoppretting av oppspenningssituasjoner
- DCM: Formularet for oppretting av et kontrollprogram inneholder nå ikoner og tipstekster (se Kontrollere posisjonen til det innmålte oppspenningsutstyret på side 368)
- DCM, FixtureWizard: Probepunkter og proberekkefølge er tydeligere angitt
- DCM, FixtureWizard: Betegnelser, probepunkter og kontrollmålingspunkter kan vises og skjules (se Betjene FixtureWizard på side 364)
- DCM, FixtureWizard: Oppspenningsutstyr og monteringspunkter kan nå også velges med et museklikk
- DCM: Et bibliotek med standard oppspenningsutstyr er nå tilgjengelig (se Oppspenningsutstyrsmler på side 363)
- DCM: Behandling av verktøyholder (se Verktøyholderbehandling (programvarealternativ DCM) på side 373)

- I driftsmodusen Programtest kan nå arbeidsplanet defineres manuelt (se Still inn dreid arbeidsplan for programtest på side 564)
- I manuell drift er nå også modusen RW-3D tilgjengelig for posisjonsvisningen (se Velge posisjonsvisning på side 603)
- Utvidelser i verktøytabellen TOOL.T (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178):
 - Ny kolonne **DR2TABLE** for å definere en korreksjonstabell for inngripsvinkelavhengig radiuskorrigering av verktøy
 - Ny kolonne **LAST_USE** som inneholder TNC-datoen og -klokkeslettet til det siste verktøyoppkallet
- Programmering av Q-parameter: Strengparameteren **QS** kan nå også brukes for hoppadresser ved betingede hopp, underprogrammer eller programdelgjentakelser (se «Starte underprogrammer» på side 267, se «Starte programdelgjentakelser» på side 268 og se «Programmere hvis/så-avgjørelser» på side 292)
- Oppstilling av verktøyinnsatslistene i kjøringsmodusene kan konfigureres ved hjelp av et formular (se Innstillinger for verktøyinnsatstest på side 197)
- Med maskinparameter 7263 kan du nå påvirke hvordan sletting av verktøy fra verktøytabellen skal foregåse «Redigere verktøytabell» på side 185
- I posisjoneringsmodusen **TURN** for **PLANE**-funksjonen kan du nå definere en sikkerhetshøyde som verktøyet skal trekkes tilbake til, før det dreies i akseretningen til verktøyet (se Automatisk dreining: MOVE/TURN/STAY (inntasting er obligatorisk) på side 440)
- I den utvidede verktøybehandlingen er nå følgende tilleggsfunksjoner tilgjengelige (se Verktøybehandling (programvarealternativ) på side 200):
 - Kolonner med spesialfunksjoner er nå også redigerbare
 - Formularvisningen til verktøydataene kan nå valgfritt avsluttes med eller uten lagring av endrede verdier
 - I tabellvisningen er nå en søkefunksjon tilgjengelig
 - Indekserte verktøy angis nå riktig i formularvisningen
 - Mer detaljinformasjon er nå tilgjengelig i verktøyfølgelisten
 - Laste- og losselisten til verktøymagasinet kan nå lastes og losses ved hjelp av «dra og slipp»
 - Kolonner kan enkelt flyttes ved hjelp av «dra og slipp» i tabellvisningen



- Noen spesialfunksjoner (trykk på tasten SPEC FCT) er nå også tilgjengelige i driftsmodusen MDI (se Programmere og kjøre enkle bearbeidinger på side 542)
- En ny manuell probesyklus er tilgjengelig for utjevning av emner som ligger skjevt, ved hjelp av rotering av rundbordet (se Justere inn emne over 2 punkter på side 524)
- Ny touch-probe-syklus for kalibrering av en touch-probe på en kalibreringskule (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- KinematicsOpt: Bedre støtte for posisjonering av akser med hirth-fortanning (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- KinematicsOpt: Det er innført en ekstra parameter for fastsetting av slakk for en roteringsakse (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Ny bearbeidingsyklus 275 for trokoidal notfresing (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Nå kan du også definere en forsinkelsesdybde i syklus 241 for kanonboring (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Nå kan du stille inn frem- og tilbakekjøringsatferd for syklus 39 SYLINDERMANTEL KONTUR (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)

Nye funksjoner 60642x-02

- Ny funksjon for å åpne 3D-data (programvarealternativ) direkte på TNC (se «Åpne 3D-CAD-data (programvarealternativ)» fra side 262)
- Utvidelser ved den dynamiske kollisjonsovervåkingen DCM:
 - Visningen av trinnverktøy har blitt forbedret
 - Når du velger en verktøyholderkinematikk, viser TNC nå en forhåndsvisning av holderkinematikken (se Tilordne holderkinematikk på side 188)
- Utvidelse ved funksjoner for fleraksebearbeiding:
 - I manuell drift kan aksene nå også kjøres når TCPM og Dreie plan er aktive samtidig
 - Et verktøyskift kan nå også utføres ved aktiv **M128/FUNCTION TCPM**
- Filbehandling: Arkivere filer i ZIP-arkiver (se «Arkivere filer» fra side 139)
- Nestingsdybden ved programoppkalling ble økt fra 6 til 10 (se Nestingsdybde på side 271)
- I overlappingsvinduet for verktøyvalg er nå en søkefunksjon for verktøynavn tilgjengelig (se Søke etter verktøynavn i valgvinduet på side 194)
- Utvidelser i området for palettbearbeiding:
 - For at oppspenninger skal kunne aktiveres automatisk, har den nye kolonnen **FIXTURE** blitt innført i palettabellen (se «Palettmodus med verktøyorientert bearbeiding» fra side 466)
 - Den nye verktøystatusen utelate (**SKIP**) har blitt innført i palettabellen (se «Stille inn palettplanet» fra side 472)
 - Hvis en verktøyfølgeliste blir opprettet for en palettabell, kontrollerer TNC nå også om alle NC-programmene til palettabellen er tilgjengelige (se Hente frem verktøybehandling på side 200)



- Den nye funksjonen **Leitrechner-Betrieb** er innført (se Hoveddatamaskindrift på side 615)
- Sikkerhetsprogramvaren SELinux er tilgjengelig (se Sikkerhetsprogramvare SELinux på side 93)
- Utvidelser i **DXF-konverter**:
 - Konturer kan nå også ekstraheres fra .H-filer (se Overta data fra klartekstprogrammer på side 260)
 - Forvalgte konturer kan nå også velges via trestrukturen (se Velge og lagre kontur på side 250)
 - Festefunksjonen gjør konturvalget lettere
 - Statusvisning utvidet (se Grunninnstillinger på side 246)
 - Bakgrunnsfarge kan endres (se Grunninnstillinger på side 246)
 - Visningen kan veksles mellom 2D/3D (se Grunninnstillinger på side 246)
- Utvidelser i den **globale programinnstillingen GS**:
 - Alle formulardataene kan nå defineres og tilbakestilles programstyrt (se Tekniske forutsetninger på side 378)
 - Håndhjuloverlagingsverdien **VT** kan slås av ved et verktøyskift (se Virtuell akse VT på side 386)
 - Når funksjonen **skifte akser** er aktivert, er nå også posisjonering på maskinbaserte posisjoner i aksene som ikke er skiftet, tillatt
- Utvidelser i verktøytabellen TOOL.T:
 - Hvis du trykker på funksjonstasten AKT. SØKE ETTER VERKTØYNAVN, kan du kontrollere om like verktøynavn er definert i verktøytabellen (se «Redigere verktøytabell» fra side 185)
 - Inndataområdet for deltaverdiene **DL**, **DR** og **DR2** ble økt til 999,9999 mm (se «Verktøytabell: Standard verktøydata» fra side 178)
- I den utvidede verktøybehandlingen er nå følgende tilleggsfunksjoner tilgjengelige (se Verktøybehandling (programvarealternativ) på side 200):
 - Importere verktøydata i CSV-format (se Importer verktøydata på side 205)
 - Eksportere verktøydata i CSV-format (se Eksporter verktøydata på side 206)
 - Markere og slette valgbare verktøydata (se Slette merkede verktøydata på side 207)
 - Legge til verktøyindekser (se Betjene verktøybehandling på side 202)

- Ny bearbeidingssyklus **225 Gravere** (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Ny bearbeidingssyklus **276 Konturkjede 3D** (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Ny bearbeidingssyklus **290 Interpolasjonsdreining** (programvarealternativ, se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- For gjengefressyklusene 26x er nå en separat mating for den tangentielle fremkjøringen mot gjengen tilgjengelig (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- For KinematicsOpt-syklusene er følgende forbedringer gjennomført (se brukerhåndboken for syklusprogrammering):
 - Ny, raskere optimeringsalgoritme
 - Etter vinkeloptimeringen er det ikke lenger nødvendig med en separat måleserie for posisjonsoptimeringen
 - Tilbakesending av forskyvningsfeil (endring av maskinnullpunktet) i parametrene Q147-149
 - Flere planmålepunkt ved kulemålingen
 - Roteringsakser som ikke er konfigurert blir ignorert av TNC når syklusen utføres



Nye funksjoner 60642x-03

- Nytt programvarealternativ Aktiv antivibrasjonsfunksjon **ACC** (**A**ctive **C**hatter **C**ontrol) (se Aktiv antivibrasjonsfunksjon ACC (programvarealternativ) på side 403)
- Utvidelser ved den dynamiske kollisjonsovervåkingen DCM:
 - Programvaren støtter nå et utvalgsvindu med en filforhåndsvisning for valg av sikrede oppspenninger i NC-syntaksen **SEL FIXTURE** (se Lade oppspenning programstyrt på side 372)
- Nestingsdybden ved programoppkalling ble økt fra 10 til 30 (se Nestingsdybde på side 271)
- Ved bruk av det andre Ethernet-grensesnittet for et maskinnettverk kan man også konfigurere en DHCP-server for å gi maskinen dynamiske IP-adresser (se «Generelle nettverksinnstillinger» fra side 590)
- Med maskinparameteren 7268.x kan du nå tilordne og skjule kolonner i nullpunktstabellen (se «Liste over generelle brukerparametere» fra side 621)
- Bryteren SEQ for PLANE-funksjonen kan nå også tilordnes en Q-parameter (se Velge alternative dreiemuligheter: SEQ +/- (valgfri inntasting) på side 443)
- Utvidelser av NC-editor:
 - Lagre program (se Lagre endringer bevisst på side 110)
 - Lagre program under annet navn (se Lagre program i en ny fil på side 111)
 - Oppheve blokkering (se Angre endringer på side 111)
- Utvidelser i **DXF-konverter**:(se «Behandle DXF-filer (programvarealternativ)» fra side 244)
 - Utvidelser i statuslinjen
 - DXF-konverteren lagrer forskjellig informasjon når du går ut, og viser denne informasjonen når du kaller opp igjen
 - Ved lagring av konturen og punkter kan du nå velge ønsket filformat
 - Bearbeidingsposisjoner kan nå lagres i et dialogprogram med klartekst
 - DXF-konverter har nå et nytt utseende og gir en ny brukeropplevelse når DXF-filen åpnes direkte via filbehandlingen

- Utvidelser i filbehandlingen:
 - Filbehandlingen har nå en forhåndsvisningsfunksjon (se Åpne filbehandlingen på side 122)
 - I den utvidede filbehandlingen er ekstra innstillingsmuligheter tilgjengelige (se Tilpasse filbehandlingen på side 137)
- Utvidelser i den **globale programinnstillingen GS**:
 - Funksjonen Grenseplan er nå tilgjengelig (se Grenseplan på side 387)
- Utvidelser i verktøytabellen TOOL.T:
 - Innholdet i tabellradene kan kopieres og limes inn igjen enten med funksjonstaster eller snarveier (se Redigeringsfunksjoner på side 186)
 - Den nye kolonnen ACC er innført (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
- I den utvidede verktøybehandlingen er nå følgende tilleggsfunksjoner tilgjengelige:
 - Grafisk visning av verktøystypen i tabellvisningen og formularet Verktøydata (se Verktøybehandling (programvarealternativ) på side 200)
 - Ny funksjon OPPDATER VISNING for ny initialisering ved inkonsekvent filbeholdning (se Betjene verktøybehandling på side 202)
 - Ny funksjon for å fylle ut tabell ved import av verktøydata (se Importer verktøydata på side 205)
- I den ekstra statusvisningen er det nå en ekstra fane, hvor man kan se områdegrensene og de faktiske verdiene for håndhjuloverlagringer (se Informasjon om håndhjuloverlagring (fane POS HR) på side 87)
- I blokkbehandlingen av en punktstabell kan man nå se en forhåndsvisning, hvor man kan velge inngangsposisjonen grafisk (se Valgfri start av programmet (mid-program-oppstart) på side 571)
- For syklus 256 Rektangulær tapp finnes det nå en parameter som du kan bruke til å fastlegge tilkjøringsposisjonen til tappen (se brukerhåndbok syklusprogrammering)
- For syklus 257 sirkeltapp finnes det nå en parameter som du kan bruke til å fastlegge tilkjøringsposisjonen til tappen (se brukerhåndbok syklusprogrammering)



Nye funksjoner 60642x-04

- For styring av funksjonen adaptiv matingskontroll AFC er det innført en ny NC-syntaks (se Gjennomføre læresnitt på side 395)
- Via de globale programinnstillingene kan du nå utføre en håndrattoverlagring også i det dreide koordinatsystemet (se Håndrattoverlagring på side 385)
- Verktøynavn i **TOOL CALL**-blokken kan nå også kalles opp via strengparameteren QS(se Hente frem verktøydata på side 193)
- Nestingsdybden ved programoppkalling ble økt fra 10 til 30 (se Nestingsdybde på side 271)
 - Den nye kolonnen ACC er innført (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
- I verktøytabellen er følgende nye kolonner tilgjengelige:
 - Spalte **OVRTIME**: Definerer av maksimal mulig overskridelse av levetid (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
 - Spalte **P4**: Mulighet for å overføre en verdi til PLS (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
 - Spalte **CR**: Mulighet for å overføre en verdi til PLS (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
 - Spalte **CL**: Mulighet for å overføre en verdi til PLS (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)
- DXF-konverter:
 - Bokmerker kan settes inn med lagringsfunksjonen (se Bokmerker på side 251)
- Syklus 25: Automatisk restmaterialregistrering lagt til (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 200: Inndataparameter Q359 for definering av dybdeforhold er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 203: Inndataparameter Q359 for definering av dybdeforhold er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 205: Inndataparameter Q208 for returmating er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 205: Inndataparameter Q359 for definering av dybdeforhold er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)

- Syklus 225: Omlydtegn kan angis, tekst kan også plasseres på skrått (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 253: Inndataparameter Q439 mating er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 254: Inndataparameter Q439 mating er utvidet (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 276: Automatisk restmaterialregistrering lagt til (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 290: Med syklus 290 kan du nå produsere et innstikk (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 404: Inndataparameter Q305 er lagt til slik at en grunnrotering kan lagres i en ønsket linje i nullpunktstabellen (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)
- Syklus 253: For syklus 253 Notfresing finnes det nå en parameter som du kan bruke til å fastlegge matingen ved bearbeiding av noten (se brukerhåndbok syklusprogrammering)
- Syklus 254: For syklus 254 Rund not finnes det nå en parameter som du kan bruke til å fastlegge matingen ved bearbeiding av noten (se brukerhåndbok syklusprogrammering)



Endrede funksjoner 60642x-01 i forhold til de tidligere versjonene 34049x-05

- I kalibreringsmenyene for touch-probe-lengde og -radius vises nå også nummer og navn på det aktive verktøyet (når kalibreringsdata fra verktøytabellen skal brukes, MP7411 = 1, se «Administrere flere blokker av kalibreringsdata» på side 518)
- Når verktøyet dreies i modus Distanse, viser PLANE-funksjonen nå vinkelen som faktisk gjenstår før verktøyet står i målposisjon (se Posisjonsvisning på side 425)
- Fremkjøringsatferd ved sideslettfresing med syklus 24 (DIN/ISO: G124) er endret (se brukerhåndboken for syklusprogrammering)

Endrede funksjoner 60642x-02

- Verktøynavn kan nå defineres med 32 tegn (se Verktøynummer og verktøynavn på side 176)
- Forbedret og standardisert betjening med mus og touchpad i alle grafikkvinduer (se 3D-linjegrafikkens funksjoner på side 158)
- Forskjellig: Overlappingsvinduet har fått et nytt design
- Hvis en programtest utføres uten fastsetting av bearbeidingstiden, oppretter TNC likevel en verktøyinnsatsfil (se Verktøyinnsatstest på side 197)
- Størrelsen på Service-ZIP-filer ble økt til 40 MB (se Opprette servicefiler på side 165)
- Ved å angi **M124** kan M124 nå deaktiveres uten **T** (se Hoppe over punkter når TNC kjører ukorrigerte, lineære blokker: M124 på side 334)
- Funksjonstasten FORH.INNST.TABELL har fått nytt navn: ADMINISTRERE NULLPUNKT
- Funksjonstasten LAGRE FORH. INNST. har fått nytt navn: LAGRE AKTIV FORH.INNST.



Endrede funksjoner 60642x-03

- Forskjellig: Overlappingsvinduet (f.eks vindu for måleprotokoll, FN16-vindu) har fått en ny design. Disse vinduene har nå et rullefelt og kan forskyves i skjermbildet med musen
- En grunnrotering kan nå også probes med innstilte roteringsakser (se Innføring på side 519)
- Verdiene i nullpunktstabellen vises nå også som Inch (tommer) hvis posisjonsvisningen er satt til **INCH** (se Administrere nullpunkt med nullpunktstabellen på side 504)

Endrede funksjoner 60642x-04

- DXF-konverter:
 - Retningen til en kontur fastsettes nå allerede med det første klikket på det første konturelementet (se Velge og lagre kontur på side 250)
 - Flere valgte boreposisjoner kan nå slettes ved å trekke opp et vindu mens CTRL-tasten holdes nede (se Hurtigvalg for boreposisjoner via museområdet på side 255)
- TNC viser stasjoner i filbehandlingen i en fastsatt rekkefølge (se Åpne filbehandlingen på side 122)
- TNC evaluerer kolonnen **PITCH** i verktøytabellen i forbindelse med gjengeboringsykluser (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178)





Innhold

Komme i gang med iTNC 530	1
Innføring	2
Programmering: grunnleggende, filbehandling	3
Programmering: programmeringshjelp	4
Programmering: verktøy	5
Programmering: programmere konturer	6
Programmering: dataoverføring fra DXF-filer eller klartekstkonturer	7
Programmering: underprogrammer og programdelgjentakelser	8
Programmering: Q-parameter	9
Programmering: tilleggsfunksjoner	10
Programmering: spesialfunksjoner	11
Programmere: Kjøre fra CAM-programmer, fleraksebearbeiding	12
Programmering: palettstyring	13
Manuell drift og oppsett	14
Posisjonering med manuell inntasting	15
Programtest og programkjøring	16
MOD-funksjoner	17
Tabeller og oversikter	18

1 Komme i gang med iTNC 530 53

- 1.1 Oversikt 54
- 1.2 Slå på maskinen 55
 - Kvitte for strømbrytning og kjøre frem til referansepunkter 55
- 1.3 Programmere den første delen 56
 - Velge riktig driftsmodus 56
 - De viktigste betjeningsselementene i TNC 56
 - Åpne et nytt program / filbehandling 57
 - Definere et råemne 58
 - Programoppbygging 59
 - Programmere en enkel kontur 60
 - Skrive syklusprogram 62
- 1.4 Teste den første delen grafisk 64
 - Velge riktig driftsmodus 64
 - Velge verktøytabell for programtesten 64
 - Velge programmet som du vil teste 65
 - Velge skjerminndeling og visning 65
 - Starte programtesten 66
- 1.5 Definere verktøy 67
 - Velge riktig driftsmodus 67
 - Forberede og måle verktøyet 67
 - Verktøytabellen TOOL.T 67
 - Pocket table TOOL_P.TCH 68
- 1.6 Definere emne 69
 - Velge riktig driftsmodus 69
 - Spenne fast emnet 69
 - Justere emne med touch-probe 70
 - Sette nullpunkt med touch-probe 71
- 1.7 Kjøre det første programmet 72
 - Velge riktig driftsmodus 72
 - Velge programmet som du vil kjøre 72
 - Starte program 72



2 Innføring 73

- 2.1 iTNC 530 74
 - Programmering: HEIDENHAIN klartekstdialog, smarT.NC og DIN/ISO 74
 - Kompatibilitet 74
- 2.2 Skjermen og kontrollpanelet 75
 - Skjerm bilde 75
 - Definere skjerm inndelingen 76
 - Kontrollpanel 77
- 2.3 Driftsmoduser 78
 - Manuell drift og el. håndratt 78
 - Posisjonering med manuell inntasting 78
 - Lagre/redigere program 79
 - Programtest 79
 - Programkjøring Mid-program-oppstart og programkjøring Enkeltblokk 80
- 2.4 Statusvisning 81
 - Generell statusvisning 81
 - Ekstra statusvisninger 83
- 2.5 Window-manager 91
 - Oppgavelinje 92
- 2.6 Sikkerhetsprogramvare SELinux 93
- 2.7 Tilbehør: touch-prober og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN 94
 - Touch-prober 94
 - Elektroniske håndratt (HR) 95

3 Programmering: grunnleggende, filbehandling 97

- 3.1 Grunnleggende 98
 - Avstandsenkodere og referansemerker 98
 - Referansesystem 98
 - Referansesystem på fresmaskiner 99
 - Polarkoordinater 100
 - Absolutte og inkrementale emneposisjoner 101
 - Velge nullpunkt 102
- 3.2 Åpne og angi programmer 103
 - Oppbygging av et NC-program i DIN/ISO-format 103
 - Definere råemne: G30/G31 104
 - Åpne et nytt bearbeidingsprogram 105
 - Programmere verktøybevegelser i DIN/ISO 107
 - Overføre aktuelle posisjoner 108
 - Redigere program 109
 - TNCs søkefunksjoner 114
- 3.3 Filbehandling: Grunnleggende 116
 - Filer 116
 - Vis eksternt opprettede filer på TNC 118
 - Sikkerhetskopierte data 118



3.4 Arbeide med filbehandlingen	119
Kataloger	119
Baner	119
Oversikt: Funksjonene i filbehandlingen	120
Åpne filbehandlingen	122
Velge stasjoner, kataloger og filer	124
Opprette ny katalog (bare mulig på stasjonen TNC:\)	127
Opprette ny fil (bare mulig på stasjonen TNC:\)	127
Kopiere enkeltfiler	128
Kopiere fil til en annen katalog	129
Kopiere tabell	130
Kopiere katalog	131
Velge en av de sist valgte filene	131
Slette fil	132
Slette katalog	132
Merke filer	133
Gi filen nytt navn	135
Tilleggsfunksjoner	136
Arbeide med snarveier	138
Arkivere filer	139
Pakke ut filer fra arkivet	140
Tilleggsverktøy for behandling av eksterne filtyper	141
Overføre data til/fra eksternt lagringsmedium	146
TNC i nettverket	148
USB-enheter tilkoblet TNC (FCL 2-funksjon)	149

4 Programmering: programmeringshjelp 151

- 4.1 Sette inn kommentarer 152
 - Bruk 152
 - Kommentar når programmet skrives 152
 - Sette inn kommentar senere 152
 - Kommentar i separat blokk 152
 - Funksjoner for redigering av kommentar 153
- 4.2 Dele inn programmer 154
 - Definisjon, mulige bruksområder 154
 - Vise inndelingsvindu / bytte aktivt vindu 154
 - Legge til inndelingsblokk i programvinduet (venstre) 154
 - Velge blokker i inndelingsvinduet 154
- 4.3 Kalkulator 155
 - Bruk 155
- 4.4 Programmeringsgrafikk 156
 - Inkludere/ikke inkludere programmeringsgrafikk 156
 - Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende program 156
 - Vise og skjule blokknumre 157
 - Slette grafikk 157
 - Forstørre eller forminske utsnitt 157
- 4.5 3D-linje­grafikk (FCL2-funksjon) 158
 - Bruk 158
 - 3D-linje­grafikkens funksjoner 158
 - Fremheve NC-blokker med annen farge i grafikken 160
 - Vise og skjule blokknumre 160
 - Slette grafikk 160
- 4.6 Direkte hjelp ved NC-feilmeldinger 161
 - Vise feilmeldinger 161
 - Vise hjelp 161
- 4.7 Liste over alle ubehandlede feilmeldinger 162
 - Funksjon 162
 - Vise liste over feilmeldinger 162
 - Vindustekster 163
 - Kalle opp hjelpesystemet TNCguide 164
 - Opprette servicefiler 165
- 4.8 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide (FCL3-funksjon) 166
 - Bruk 166
 - Arbeide med TNCguide 167
 - Laste ned aktuelle hjelpefiler 171



5 Programmering: verktøy 173

- 5.1 Verktøyrelevante innføringer 174
 - Mating F 174
 - Spindelturtall S 175
- 5.2 Verktøydata 176
 - Forutsetning for verktøykorrigering 176
 - Verktøynummer og verktøynavn 176
 - Verktøylengde L 176
 - Verktøyradius R 176
 - Deltaverdier for lengder og radiuser 177
 - Legge inn verktøydata i programmet 177
 - Legge inn verktøydata i tabellen 178
 - Verktøyholderkinematikk 188
 - Overskrive utvalgte verktøydata fra en ekstern PC 189
 - Pocket table for verktøyveksler 190
 - Hente frem verktøydata 193
 - Verktøyskift 195
 - Verktøyinnsatstest 197
 - Verktøybehandling (programvarealternativ) 200
- 5.3 Verktøykorrektur 208
 - Innføring 208
 - Lengdekorrigering av verktøy 208
 - Radiuskorrigering av verktøy 209

6 Programmering: programmere konturer 213

- 6.1 Verktøybevegelser 214
 - Banefunksjoner 214
 - Tilleggsfunksjonene M 214
 - Underprogrammer og programdelgjentakelser 214
 - Programmere med Q-parametere 214
- 6.2 Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper 215
 - Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding 215
- 6.3 Kjøre til og fra en kontur 218
 - Start- og slutt punkt 218
 - Tangential frem- og tilbakekjøring 220
- 6.4 Banebevegelser – rettvinklede koordinater 222
 - Oversikt over banefunksjonene 222
 - Linje med hurtiggang G00
 - Rett linje med mating G01 F 223
 - Legge inn fas mellom to rette linjer 224
 - Hjørneavrunding G25 225
 - Sirkelsentrum I, J 226
 - Sirkelbane C rundt sirkelsenteret CC 227
 - Sirkelbane G02/G03/G05 med definert radius 228
 - Sirkelbane G06 med tangential tilknytning 230
- 6.5 Banebevegelser – polarkoordinater 235
 - Oversikt 235
 - Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol I, J 236
 - Rett linje med hurtiggang G10
 - Rett linje med mating G11 F 236
 - Sirkelbane G12/G13/G15 rundt polen I, J 237
 - Sirkelbane G16 med tangential tilknytning 238
 - Skruelinje (heliks) 239



7 Programmering: dataoverføring fra DXF-filer eller klartekstkonturer 243

- 7.1 Behandle DXF-filer (programvarealternativ) 244
 - Bruk 244
 - Åpne en DXF-fil 245
 - Arbeide med DXF-konverteren: 245
 - Grunninnstillinger 246
 - Innstille layer 247
 - Bestemme nullpunkt 248
 - Velge og lagre kontur 250
 - Velge og lagre bearbeidingsposisjoner 253
- 7.2 Overta data fra klartekstprogrammer 260
 - Bruk 260
 - Åpne klartekstdialogfil 260
 - Fastsette nullpunkt, velge og lagre konturer 261
- 7.3 Åpne 3D-CAD-data (programvarealternativ) 262
 - Bruk 262
 - Betjene CAD-Viewer 263



8 Programmering: underprogrammer og programdelgjentakelser 265

- 8.1 Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser 266
 - Label 266
- 8.2 Underprogram 267
 - Virkemåte 267
 - Merknader til programmeringen 267
 - Programmere underprogrammer 267
 - Starte underprogrammer 267
- 8.3 Programdelgjentakelser 268
 - Label G98 268
 - Virkemåte 268
 - Merknader til programmeringen 268
 - Programmere programdelgjentakelser 268
 - Starte programdelgjentakelser 268
- 8.4 Vilkårlig program som underprogram 269
 - Virkemåte 269
 - Merknader til programmeringen 269
 - Starte vilkårlig program som underprogram 270
- 8.5 Nestinger 271
 - Nestingstyper 271
 - Nestingsdybde 271
 - Underprogram i underprogram 272
 - Gjenta programdelgjentakelser 273
 - Gjenta underprogram 274
- 8.6 Programmeringseksempler 275



9 Programmering: Q-parameter 281

- 9.1 Prinsipp og funksjonsoversikt 282
 - Merknader til programmeringen 284
 - Starte Q-parameterfunksjoner 285
- 9.2 Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier 286
 - Bruk 286
- 9.3 Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner 287
 - Bruk 287
 - Oversikt 287
 - Programmere hovedregnetyper 288
- 9.4 Vinkelfunksjoner (trigonometri) 289
 - Definisjoner 289
 - Programmere vinkelfunksjoner 290
- 9.5 Hvis-/så-avgjørelser med Q-parametere 291
 - Bruk 291
 - Absolutte hopp 291
 - Programmere hvis/så-avgjørelser 292
- 9.6 Kontrollere og endre Q-parametere 293
 - Fremgangsmåte 293
- 9.7 Tilleggsfunksjoner 294
 - Oversikt 294
 - D14: ERROR: Vise feilmeldinger 295
 - D15: PRINT: Overføre tekster eller Q-parameterverdier 299
 - D19 PLS: Overføre verdier til PLS 299
- 9.8 Angi formel direkte 300
 - Angi formel 300
 - Regneregler 302
 - Inntastingseksempel 303
- 9.9 Strengparameter 304
 - Funksjonene i strengbehandlingen 304
 - Tilordne strengparameter 305
 - Kjede strengparametere 306
 - Konvertere en tallverdi til en strengparameter 307
 - Kopiere en delstreng fra en strengparameter 308
 - Kopiere systemdata til en strengparameter 309
 - Konvertere en strengparameter til en tallverdi 311
 - Kontrollere en strengparameter 312
 - Registrere lengden på en strengparameter 313
 - Sammenligne alfabetisk rekkefølge 314



9.10 Forhåndsinnstilte Q-parametere	315
Verdier fra PLS: Q100 til Q107	315
WMAT-blokk: QS100	315
Aktiv verktøyradius: Q108	315
Verktøyakse: Q109	316
Spindelstatus: Q110	316
Kjølevæsketilførsel: Q111	316
Overlappingsfaktor: Q112	316
Måleangivelser i programmet: Q113	317
Verktøylengde: Q114	317
Koordinater etter probing i løpet av programkjøringen	317
Diff. mellom aktuell og nominell verdi ved automatisk verktøyoppmåling med TT 130	318
Dreie arbeidsplanet med emnevinkler: koordinater for roteringsaksene beregnet av TNC	318
Måleresultater for touch-probe-sykluser (se også brukerhåndboken for syklusprogrammering)	319
9.11 Programmeringseksempler	321



10 Programmering: tilleggsfunksjoner 327

- 10.1 Angi tilleggsfunksjonene M og STOPP 328
 - Grunnleggende 328
- 10.2 Tilleggfsfunksjoner for programkjøringskontrollen, spindelen og kjølevæsken 329
 - Oversikt 329
- 10.3 Tilleggfsfunksjoner for koordinatangivelser 330
 - Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92 330
 - Aktivere sist definerte nullpunkt: M104 332
 - Kjøre frem til posisjonene i et ikke-dreid koordinatsystem mens arbeidsplanet er dreid: M130 332
- 10.4 Tilleggfsfunksjoner for banebevegelser 333
 - Slipe hjørner: M90 333
 - Føye til en definert avrundingsbue mellom linjestykker: M112 333
 - Hoppe over punkter når TNC kjører ukorrigerte, lineære blokker: M124 334
 - Bearbeide små konturtrinn: M97 335
 - Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98 337
 - Matefaktor for innstikksbevegelser: M103 338
 - Mating i millimeter/spindelomdreining: M136 339
 - Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111 340
 - Forhåndsregning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120 341
 - Overlagre hånddrattposisjonering under programkjøringen: M118 343
 - Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140 344
 - Overstyre touch-probe-overvåking: M141 345
 - Slette modal programinformasjon: M142 346
 - Slette grunnrotering: M143 346
 - Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148 347
 - Forbikoble endebrytermeldinger: M150 348
- 10.5 Tilleggfsfunksjoner for laserskjæremaskiner 349
 - Prinsipp 349
 - Vis den programmerte spenningen direkte: M200 349
 - Spenning som funksjon av distanse: M201 349
 - Spenning som funksjon av hastigheten: M202 350
 - Vis spenningen som funksjon av tid (tidsavhengig rampefunksjon): M203 350
 - Avgi spenning som funksjon av tid (tidsavhengig puls): M204 350



11 Programmering: spesialfunksjoner 351

- 11.1 Oversikt over spesialfunksjoner 352
 - Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT 352
 - Meny programinnstillinger 353
 - Meny funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger 353
 - Meny funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger 354
 - Definere meny for forskjellige DIN/ISO-funksjoner 354
- 11.2 Dynamisk kollisjonskontroll (programvarealternativ) 355
 - Funksjon 355
 - Kollisjonskontroll i de manuelle driftsmodusene 357
 - Kollisjonskontroll ved automatisk drift 358
 - Grafisk visning av beskyttelsesrommet (FCL4-funksjon) 359
 - Kollisjonsovervåking i driftsmodusen programtest 360
- 11.3 Oppspenningsutstyrsovervåking (programvarealternativ DCM) 362
 - Grunnleggende 362
 - Oppspenningsutstyrsmaler 363
 - Parametrisere oppspenningsutstyr: FixtureWizard 363
 - Plassere oppspenningsutstyr på maskinen 365
 - Endre oppspenningsutstyr 367
 - Fjerne oppspenningsutstyr 367
 - Kontrollere posisjonen til det innmålte oppspenningsutstyret 368
 - Administrer oppspenninger 370
- 11.4 Verktøyholderbehandling (programvarealternativ DCM) 373
 - Grunnleggende 373
 - Verktøyholdermaler 373
 - Parametrisere verktøyholder: ToolHolderWizard 374
 - Fjerne verktøyholder 375
- 11.5 Globale program-innstillinger (programvarealternativ) 376
 - Bruk 376
 - Tekniske forutsetninger 378
 - Aktivere/deaktivere funksjonen 379
 - Grunnrotering 381
 - Skifte akser 382
 - Overlagret speiling 383
 - Ekstra additiv nullpunktforskyvning 383
 - Sperre akser 384
 - Overlagret rotering 384
 - Mateoverstyring 384
 - Håndrattoverlagring 385
 - Grenseplan 387



11.6 Adaptiv matingskontroll AFC (programvarealternativ)	391
Bruk	391
Definere AFC-grunninnstillinger	393
Gjennomføre læresnitt	395
Aktivere/deaktivere AFC	399
Protokollfil	400
Overvåke verktøybrudd/verktøyslitasje	402
Overvåke spindelbelastning	402
11.7 Aktiv antivibrasjonsfunksjon ACC (programvarealternativ)	403
Bruk	403
Aktivere/deaktivere ACC	403
11.8 Opprette tekstfiler	404
Bruk	404
Åpne og forlate tekstfil	404
Redigere tekster	405
Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer	406
Bearbeide tekstblokker	407
Finne tekstdeler	408
11.9 Arbeide med skjæredatatabeller	409
Merknad	409
Anvendelsesområder	409
Tabell for emnematerialer	410
Tabell over verktøyets skjærematerialer	411
Tabell for skjæredata	411
Nødvendige innføringer i verktøytabelen	412
Fremgangsmåte ved arbeid med automatisk beregning av turtall/mating	413
Dataoverføring av skjæredatatabeller	414
Konfigurasjonsfilen TNC.SYS	414

- 12.1 Kjøre fra CAM-programmer 416
 - Fra 3D-modellen til NC-programmet 416
 - Viktig ved konfigurasjonen av postprosessen: 417
 - Viktig ved CAM-programmering 419
 - Inngrip muligheter på TNC 421
- 12.2 Funksjoner for fleraksebearbeiding 422
- 12.3 PLANE-funksjonen: Dreie arbeidsplanet (programvarealternativ 1) 423
 - Innføring 423
 - Definere PLANE-funksjon 425
 - Posisjonsvisning 425
 - Tilbakestille PLANE-funksjon 426
 - Definere arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL 427
 - Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler: PLANE PROJECTED 429
 - Definere arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER 431
 - Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR 433
 - Definere arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS 435
 - Definere arbeidsplan via én enkelt, inkremental romvinkel: PLANE RELATIVE 437
 - Arbeidsplan over aksevinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-funksjon) 438
 - Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen 440
- 12.4 Skråfresing i dreid plan 446
 - Funksjon 446
 - Skråfresing ved inkremental kjøring av en roteringsakse 446
- 12.5 Tilleggsfunksjoner for roteringsakser 447
 - Mating i mm/min for roteringsaksene A, B, C: M116 (programvarealternativ 1) 447
 - Kjøre roteringsaksene optimalt i banen: M126 448
 - Redusere verdien for roteringsaksen til under 360°: M94 449
 - Automatisk korrigering av maskingeometrien under arbeid med dreieakser: M114 (programvarealternativ 2) 450
 - Beholde posisjon på verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (programvarealternativ 2) 451
 - Presisjonsstopp på hjørner med ikke-tangentiale overganger: M134 454
 - Velge dreieakser: M138 454
 - Tilpasning til maskinkinematikken i aktuelle/nominelle posisjoner ved blokkslutt: M144 (programvarealternativ 2) 455
- 12.6 Rundfresing: 3D-radiuskorrigering med verktøyorientering 456
 - Bruk 456



13 Programmering: palettstyring 459

- 13.1 Palettstyring 460
 - Bruk 460
 - Velge palettabell 462
 - Gå ut av palettfilen 462
 - Administrere palettstartpunkt med palettforhåndsinnstillingstabellen 463
 - Kjøre palettfil 465
- 13.2 Palettmodus med verktøyorientert bearbeiding 466
 - Bruk 466
 - Velge palettfil 471
 - Sette opp palettfil med inndataformular 471
 - Fremgangsmåte for verktøyorientert bearbeiding 476
 - Gå ut av palettfilen 477
 - Kjøre palettfil 477

14 Manuell drift og oppsett 479

- 14.1 Slå av og på TNC 480
 - Innkobling 480
 - Utkobling 482
- 14.2 Kjøre maskinaksene 483
 - Merknad 483
 - Kjøre en akse med de eksterne retningstastene 483
 - Trinnvis posisjonering 484
 - Kjøring med elektroniske håndratt 485
- 14.3 Spindelturtall S, mating F og tilleggsfunksjon M 495
 - Bruk 495
 - Angi verdier 495
 - Endre spindelturtall og mating 496
- 14.4 Funksjonell sikkerhet FS (alternativ) 497
 - Generelt 497
 - Begrepsforklaringer 498
 - Kontrollere akseposisjoner 499
 - Oversikt over tillatte matinger og turtall 500
 - Aktivere matebegrensning 501
 - Ekstra statusvisninger 501
- 14.5 Sette nullpunkt uten touch-probe 502
 - Merknad 502
 - Klargjøring 502
 - Sette nullpunkt med aksetastene 503
 - Administrere nullpunkt med nullpunktstabellen 504
- 14.6 Bruke touch-probe 511
 - Oversikt 511
 - Velge touch-probe-syklus 512
 - Protokollføre måleverdiene fra touch-probe-syklusene 512
 - Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell 513
 - Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen 514
 - Lagre måleverdier i palettnullpunktstabellen 515
- 14.7 Kalibrere touch-probe 516
 - Innføring 516
 - Kalibrere effektiv lengde 516
 - Kalibrere effektiv radius, og utjevne touch-probe-senterforskyvning 517
 - Vise kalibreringsverdier 518
 - Administrere flere blokker av kalibreringsdata 518
- 14.8 Kompensere for emner som ligger skjevt, med touch-probe 519
 - Innføring 519
 - Beregne grunnrotering over 2 punkter 521
 - Beregne grunnrotering over 2 boringer/tapper 523
 - Justere inn emne over 2 punkter 524



14.9 Fastsette nullpunkt med touch-probe	525
Oversikt	525
Sette nullpunktet i en vilkårlig akse	525
Hjørne som nullpunkt – overta punkter som ble probet til grunnrotering	526
Hjørne som nullpunkt – ikke lagre punkter som ble probet til grunnrotering	526
Sirkelsentrum som nullpunkt	527
Midtakse som nullpunkt	528
Fastsette nullpunkter via boringer/sirkeltapper	529
Måle emner med touch-probe	530
Bruke probefunksjonene med mekaniske prober eller måleur	533
14.10 Dreie arbeidsplan (programvarealternativ 1)	534
Bruk, arbeidsmåte	534
Kjøre frem til referansepunktene med dreide akser	536
Sette nullpunkt i et dreid system	536
Sette nullpunkt i maskiner med rundbord	537
Sette nullpunkt i maskiner med system for skifte av hode	537
Posisjonsvisning i et dreid system	537
Begrensninger ved dreiling av arbeidsplanet	537
Aktivere manuell dreiling	538
Stille inn gjeldende retning på verktøyaksen som aktiv bearbeidingsretning (FCL 2-funksjon)	539

15 Posisjonering med manuell inntasting 541

- 15.1 Programmere og kjøre enkle bearbeidinger 542
 - Bruke Posisjonering med manuell inntasting 542
 - Lagre eller slette programmer fra \$MDI 545



16 Programtest og programkjøring 547

- 16.1 Grafikker 548
 - Bruk 548
 - Oversikt: visninger 550
 - Plantegning 550
 - Visning i 3 plan 551
 - 3D-visning 552
 - Forstørre utsnitt 555
 - Gjenta grafisk simulering 556
 - Vise verktøy 556
 - Beregne bearbeidingstid 557
- 16.2 Funksjoner for programvisning 558
 - Oversikt 558
- 16.3 Programtest 559
 - Bruk 559
- 16.4 programkjøring 565
 - Bruk 565
 - Utføre bearbeidingsprogram 566
 - Avbryte bearbeidingen 567
 - Bevege maskinakser under avbrudd 569
 - Fortsette programkjøringen etter et avbrudd 570
 - Valgfri start av programmet (mid-program-oppstart) 571
 - Ny start mot kontur 575
- 16.5 Automatisk programstart 576
 - Bruk 576
- 16.6 Hoppe over blokker 577
 - Bruk 577
 - Slette skråstrek (/) 577
- 16.7 Valgfri programkjøringsstopp 578
 - Bruk 578

17 MOD-funksjoner 579

- 17.1 Velge MOD-funksjon 580
 - Velge MOD-funksjoner 580
 - Endre innstillingene 580
 - Forlate MOD-funksjoner 580
 - Oversikt over MOD-funksjoner 581
- 17.2 Programvarenumre 582
 - Bruk 582
- 17.3 Angi nøkkeltall 583
 - Bruk 583
- 17.4 Laste servicepakker 584
 - Bruk 584
- 17.5 Opprette datagrensesnitt 585
 - Bruk 585
 - Opprette RS-232-grensesnitt 585
 - Opprette RS-422-grensesnitt 585
 - Velge DRIFTSMODUS for ekstern enhet 585
 - Stille inn overføringshastighet 585
 - Tildeling 586
 - Programvare for dataoverføring 587
- 17.6 Ethernet-grensesnitt 589
 - Innføring 589
 - Muligheter for tilkobling 589
 - Konfigurere TNC 589
 - Koble iTNC direkte til en Windows-PC 596
- 17.7 Konfigurere PGM MGT 597
 - Bruk 597
 - Endre innstillingen PGM MGT 597
 - Avhengige filer 598
- 17.8 Maskinspesifikke brukerparametere 599
 - Bruk 599
- 17.9 Vise råemne i arbeidsrom 600
 - Bruk 600
 - Rotere hele visningen 602
- 17.10 Velge posisjonsvisning 603
 - Bruk 603
- 17.11 Velge målesystem 604
 - Bruk 604
- 17.12 Velge programmeringsspråk for \$MDI 605
 - Bruk 605
- 17.13 Aksevalg for G01-blokkgenerering 606
 - Bruk 606



17.14	Taste inn arbeidsområdebegrensningene, nullpunktvisning	607
	Bruk	607
	Arbeide uten arbeidsområdebegrensning	607
	Fastsette og taste inn maksimalt arbeidsområde	607
	Nullpunktvisning	608
17.15	Vise HJELP-filer	609
	Bruk	609
	Velge HJELP-FILER	609
17.16	Vise driftstider	610
	Bruk	610
17.17	Kontrollere lagringsmedium	611
	Bruk	611
	Utføre kontroll av lagringsmedium	611
17.18	Stille inn systemtid	612
	Bruk	612
	Foreta innstillinger	612
17.19	Teleservice	613
	Bruk	613
	Starte/avslutte teleservice	613
17.20	Ekstern tilgang	614
	Bruk	614
17.21	Hoveddatamaskindrift	615
	Bruk	615
17.22	Konfigurering av trådløst håndratt HR 550 FS	616
	Bruk	616
	Tilordning av en bestemt håndrattholder til håndrattet	616
	Innstilling av radiokanal	617
	Innstilling av sendereffekt	618
	Statistikk	618

18 Tabeller og oversikter 619

- 18.1 Generelle brukerparametere 620
 - Inntastingsmuligheter for maskinparametere 620
 - Velge generelle brukerparametere 620
 - Liste over generelle brukerparametere 621
- 18.2 Pluggtilordning og tilkoblingskabel for datagrensesnitt 637
 - Grensesnitt V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-enheter 637
 - Eksterne enheter 638
 - Grensesnitt V.11/RS-422 639
 - Ethernet-grensesnitt RJ45-bøsning 639
- 18.3 Teknisk informasjon 640
- 18.4 Skifte bufferbatteri 650







1

**Komme i gang med
iTNC 530**



1.1 Oversikt

Dette kapitlet skal hjelpe nye TNC-brukere med å bli raskt kjent med de viktigste funksjonene i TNC. Du finner mer informasjon om hvert tema i den tilhørende beskrivelsen det henvises til.

Dette kapitlet omfatter følgende temaer:

- Slå på maskinen
- Programmere den første delen
- Teste den første delen grafisk
- Definere verktøy
- Definere emne
- Kjøre det første programmet



1.2 Slå på maskinen

Kvittere for strømbrudd og kjøre frem til referansepunkter



Påslåing og fremkjøring til referansepunkter er en maskinavhengig funksjon. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

- Slå på strømforsyningen til TNC og maskinen: TNC starter operativsystemet. Denne prosessen kan ta noen minutter. Deretter viser TNC dialogen for strømbrudd i toppteksten på skjermen.



- Trykk på CE-tasten: TNC konverterer PLS-programmet



- Slå på styrespenningen: TNC kontrollerer funksjonen til nødstopbryteren og skifter til modusen Kjør til referansepunkt




- Kjør over referansepunktene i angitt rekkefølge: Trykk på ekstern START-tast for hver akse. Hvis det finnes absolutte lengde- og vinkelenkodere på maskinen, bortfaller fremkjøring til referansepunktene

TNC er nå driftsklar og befinner seg i driftsmodusen **Manuell drift**.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Kjøre frem til referansepunkter: Se "Innkobling" på side 480
- Driftsmoduser: Se "Lagre/redigere program" på side 79

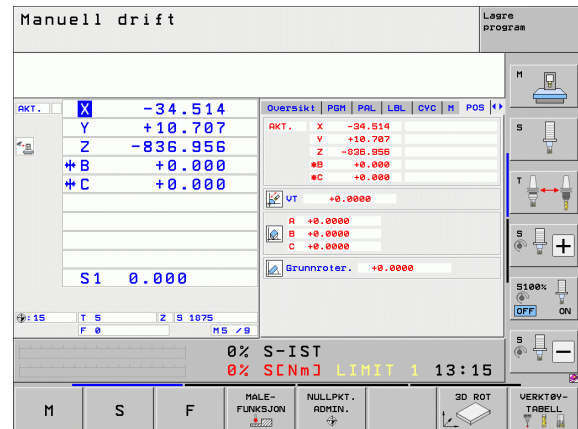

1.3 Programmere den første delen

Velge riktig driftsmodus

Du kan bare skrive et program i driftsmodusen Lagre/rediger:



► Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Lagre/rediger**.

Detaljert informasjon om dette temaet

■ Driftsmoduser: Se "Lagre/redigere program" på side 79

De viktigste betjeningselementene i TNC

Funksjoner for dialogstyring	Tast
Bekrefte inntasting og aktivere neste dialogspørsmål	
Hoppe over dialogspørsmål	
Avslutte dialogen før den er ferdig	
Avbryte dialog, forkaste inntasting	
Funksjonstaster på skjermen som brukes til å velge en funksjon som er avhengig av aktiv driftsstatus	

Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette og endre programmer: Se "Redigere program" på side 109
- Oversikt over tastene: Se "Betjeningselementer i TNC" på side 2



Åpne et nytt program / filbehandling


PGM
MGT

- ▶ Trykk på PGM MGT-tasten: TNC åpner filbehandlingen. Filbehandlingen i TNC er oppbygd på samme måte som filbehandlingen på en PC med Windows Utforsker. Med filbehandlingen kan du administrere dataene på TNC-harddisken.
- ▶ Bruk piltastene til å velge mappen der du vil åpne den nye filen.
- ▶ Angi et filnavn med endelsen **.I**: TNC åpner da automatisk et program og spør etter måleenheten for det nye programmet. Vær oppmerksom på begrensningene når det gjelder spesialtegn i filnavnet (se "Navn på filer" på side 117).
- ▶ Velge måleenhet: Trykk på funksjonstasten MM eller INCH: TNC starter automatisk råmnedefinisjonen (se "Definere et råemne" på side 58)

TNC oppretter automatisk den første og siste blokken i programmet. Disse blokkene kan du ikke endre senere.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Filbehandling: Se "Arbeide med filbehandlingen" på side 119
- Opprette nytt program: Se "Åpne og angi programmer" på side 103

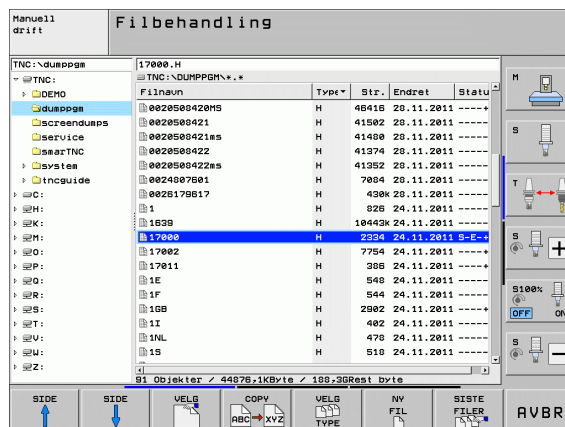

Definere et råemne

Når du har åpnet et nytt program, starter TNC dialogen for angivelse av råemne definisjonen. Definer alltid en kvader som råemne ved å angi MIN- og MAKS-punktet der hvert punkt refererer til det valgte nullpunktet.

Etter at du har åpnet et nytt program, starter TNC automatisk råemne definisjonen og spør etter de nødvendige råemne dataene:

- ▶ **Spindelakse Z - plan XY?**: Angi aktiv spindelakse. G17 er merket som forhåndsinnstilling. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den minste X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den minste Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den minste Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. -40. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den største X-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den største Y-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 100. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ **Koordinater?**: Angi den største Z-koordinaten for råemnet i forhold til nullpunktet, f.eks. 0. Bekreft med ENT-tasten.

NC-eksempelblokker

```
%NY G71 *
```


```
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *
```

```
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *
```

```
N99999999 %NY G71 *
```

Detaljert informasjon om dette temaet

- Definere råemnet: (se side 105)

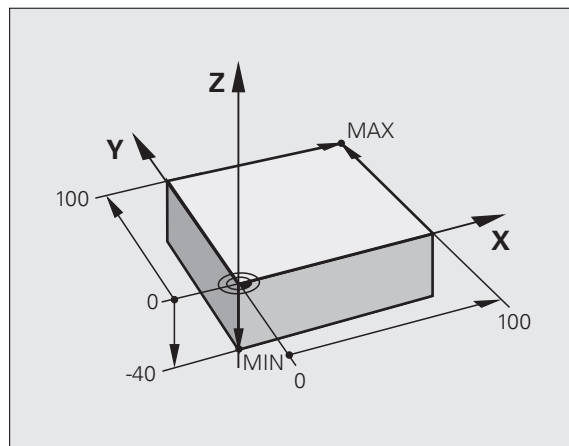

Programoppbygging

Bearbeidingsprogrammer bør alltid være oppbygd på mest mulig lik måte. Det gir bedre oversikt, gir raskere programmering og reduserer feilkildene.

Anbefalt programoppbygging ved enkle, konvensjonelle konturbearbeidinger

- 1 Kall opp verktøyet, og definer verktøyakse
- 2: Frikjør verktøyet
- 3 Forposisjoner i arbeidsplanet i nærheten av konturstartpunkt
- 4 Forposisjoner i verktøyaksen via emnet eller rett på dybde. Slå på spindel/kjølemiddel ved behov
- 5 Kjør til kontur
- 6 Bearbeid kontur
- 7 Forlat kontur
- 8 Frikjør verktøyet, avslutt programmet

Detaljert informasjon om dette temaet:

- Konturprogrammering: Se "Verktøybevegelser" på side 214

Anbefalt programoppbygging ved enkle syklusprogrammer

- 1 Kall opp verktøyet, og definer verktøyakse.
- 2 Frikjør verktøy
- 3 Definer bearbeidingsyklus
- 4 Kjør til bearbeidingsposisjon
- 5 Kall opp syklus, og slå på spindel/kjølemiddel
- 6 Frikjør verktøyet, og avslutt programmet

Detaljert informasjon om dette temaet:

- Syklusprogrammering: Se brukerhåndboken for sykluser.

Eksempel: Programoppbygging konturprogrammering

```
%BSPCONT G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z... *
N20 G31 X... Y... Z... *
N30 T5 G17 S5000 *
N40 G00 G40 G90 Z+250 *
N50 X... Y... *
N60 G01 Z+10 F3000 M13 *
N70 X... Y... RL F500 *
...
N160 G40 ... X... Y... F3000 M9 *
N170 G00 Z+250 M2 *
N99999999 BSPCONT G71 *
```

Eksempel: Programoppbygging syklusprogrammering

```
%BSBCYC G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z... *
N20 G31 X... Y... Z... *
N30 T5 G17 S5000 *
N40 G00 G40 G90 Z+250 *
N50 G200... *
N60 X... Y... *
N70 G79 M13 *
N80 G00 Z+250 M2 *
N99999999 BSBCYC G71 *
```



Programmere en enkel kontur

Konturen som vises i bildet til høyre, skal omfreses én gang med en dybde på 5 mm. Du har allerede angitt råemne definisjonen. Etter at du har åpnet en dialog med en funksjonstast, angir du alle dataene TNC spør etter i topp teksten på skjermen.



- Kalle opp verktøy: Angi verktøydataene. Bekreft med ENT-tasten, ikke glem verktøyaksen.



- Frikjør verktøyet: Trykk på den oransje aksetasten Z for å kjøre fri i verktøyaksen, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. 250. Bekreft med ENT-tasten.

- Bekreft **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr.?** med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.

- Bekreft **tilleggsfunksjon M?** med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken



- Forposisjonere verktøy i arbeidsplanet: Trykk på den oransje aksetasten X, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. -20

- Trykk på den oransje aksetasten Y, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. -20. Bekreft med ENT-tasten.

- Bekreft **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr.?** med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.

- Bekreft **tilleggsfunksjon M?** med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken



- Kjøre verktøy til dybde: Trykk på den oransje aksetasten, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. -5. Bekreft med ENT-tasten

- Bekreft **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr.?** med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.

- **Mating F = ?** Angi posisjoneringsmating, f.eks. 3000 mm/min. Bekreft med ENT-tasten

- **Tilleggsfunksjon M?** Slå på spindel og kjølemiddel, f.eks. **M13**, og bekreft med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken



- Kjøre til kontur: Definer **avrundingsradius** for innkjøringssirkel




- Bearbeide kontur, kjøre til konturpunkt **2**: Det er tilstrekkelig å angi informasjonen som endres, dvs. angi Y-koordinat 95 og lagre med END-tasten



- Kjøre til konturpunkt **3**: Angi X-koordinat 95, og lagre inndata med END-tasten



- Definere fas på konturpunkt **3**: Angi fasbredde 10 mm. Lagre med END-tasten

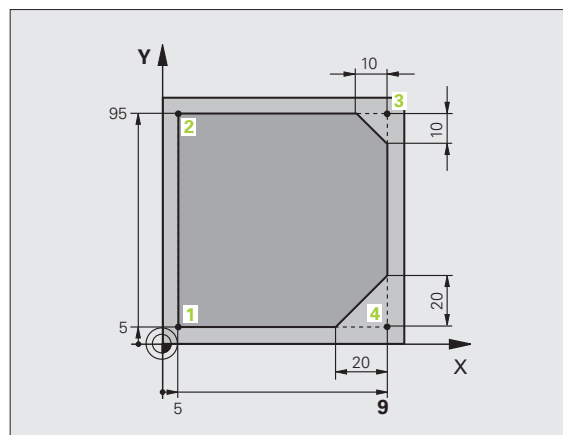



► Kjøre til konturpunkt **4**: Angi Y-koordinat 5, og lagre inndata med END-tasten



► Definere fas på konturpunkt **4**: Angi fasbredde 20 mm. Lagre med END-tasten



► Kjøre til konturpunkt **1**: Angi X-koordinat 5, og lagre inndata med END-tasten



► Forlate kontur: Definer **avrundingsradius** for utkjøringssirkelen



- Frikjør verktøyet: Trykk på den oransje aksetasten Z for å kjøre fri i verktøyaksen, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. 250. Bekreft med ENT-tasten.
- Bekreft **Radiuskorr.: RL/RR/ingen korr.?** med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.
- **Tilleggsfunksjon M?** Angi **M2** for programslutt, og bekreft med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken

Detaljert informasjon om dette temaet

- **Komplett eksempel med NC-blokker:** Se "Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing" på side 231
- Opprette nytt program: Se "Åpne og angi programmer" på side 103
- Kjøre til / forlate konturer: Se "Kjøre til og fra en kontur" på side 218
- Programmere konturer: Se "Oversikt over banefunksjonene" på side 222
- Radiuskorrigering av verktøy: Se "Radiuskorrigering av verktøy" på side 209
- Tilleggsfunksjoner M: Se "Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontrollen, spindelen og kjølevæsken" på side 329





Skrive syklusprogram

Boringene (dybde 20 mm) i bildet til høyre skal utføres med en standardboresyklus. Du har allerede angitt råemne definisjonen.



- ▶ Kall opp verktøy: Angi verktøystaene. Bekreft med ENT-tasten, og ikke glem verktøyaksen.
- ▶ Frikjør verktøyet: Trykk på den oransje aksetasten Z for å kjøre fri i verktøyaksen, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. 250. Bekreft med ENT-tasten
- ▶ Bekreft **Radiuskorr.:** RL/RR/ingen korr.? med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.
- ▶ Bekreft **tilleggsfunksjon M?** med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken
- ▶ Kall opp syklusmenyen
- ▶ Vis boresykluser
- ▶ Velg standardboresyklus 200: TNC starter dialogen for syklusdefinisjon. Angi parameteren TNC spør etter, trinn for trinn. Bekreft med ENT-tasten. TNC viser i tillegg en grafikk i høyre skjerm der den aktuelle syklusparameteren vises.
- ▶ Kjøre frem til første boreposisjon: Angi **koordinatene** for boreposisjonen, slå på kjølemiddel og spindel, og kall opp syklusen med **M99**
- ▶ Kjøre frem til neste boreposisjon: Angi **koordinatene** for hver av boreposisjonene, og kall opp syklusen med **M99**
- ▶ Frikjør verktøyet: Trykk på den oransje aksetasten Z for å kjøre fri i verktøyaksen, og angi verdien for posisjonen det skal kjøres frem til, f.eks. 250. Bekreft med ENT-tasten.
- ▶ Bekreft **Radiuskorr.:** RL/RR/ingen korr.? med ENT-tasten: Ikke aktiver noen radiuskorrigering.
- ▶ **Tilleggsfunksjon M?** Angi **M2** for programslett, og bekreft med END-tasten: TNC lagrer den angitte posisjoneringsblokken

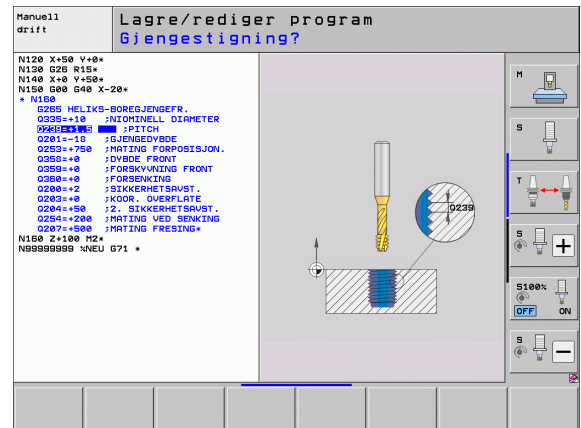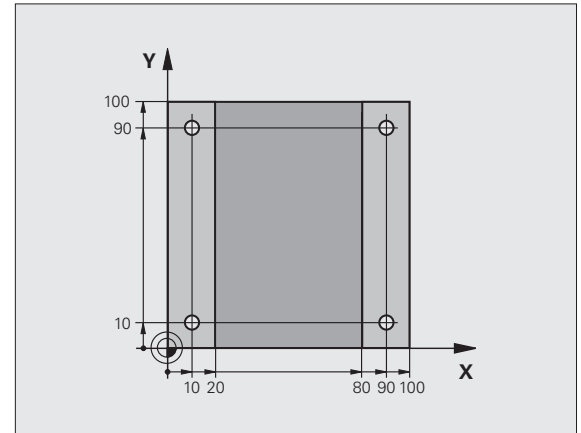

NC-eksempelblokker

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Råemnedefinisjon
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T5 G17 S4500 *	Verktøyoppkalling
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N50 G200 BOHREN	Definere syklus
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-20 ;DYBDE	
Q206=250 ;F MATEDYBDE	
Q202=5 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE	
Q203=-10 ;KOOR. OVERFL.	
Q204=20 ;2. S.AVSTAND	
Q211=0.2 ;FORSINKELSE NEDE	
N60 X+10 Y+10 M13 M99 *	Spindel og kjølemiddel på, kall opp syklus
N70 X+10 Y+90 M99 *	Kalle opp syklus
N80 X+90 Y+10 M99 *	Kalle opp syklus
N90 X+90 Y+90 M99 *	Kalle opp syklus
N100 G00 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N99999999 %C200 G71 *	

Detaljert informasjon om dette temaet

- Opprette nytt program: Se "Åpne og angi programmer" på side 103
- Syklusprogrammering: Se brukerhåndboken for sykluser.



1.4 Teste den første delen grafisk

Velge riktig driftsmodus

Du kan bare teste et program i driftsmodusen Programtest:



- ▶ Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Programtest**

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser i TNC: Se "Driftsmoduser" på side 78
- Teste programmer: Se "Programtest" på side 559

Velge verktøytabell for programtesten

Dette trinnet skal bare utføres hvis ingen verktøytabell er aktivert i driftsmodusen Programtest.



- ▶ Trykk på PGM MGT-tasten: TNC åpner filbehandlingen.



- ▶ Trykk på funksjonstasten VELG TYPE: TNC viser en funksjonstastmeny for valg av filtypene som skal vises.



- ▶ Trykk på funksjonstasten VIS ALLE: TNC viser alle lagrede filer i høyre vindu.



- ▶ Skyv markeringen mot venstre til katalogene.



- ▶ Skyv markeringen til katalogen **TNC:**.



- ▶ Skyv markeringen mot høyre til filene.




- ▶ Skyv markeringen til filen TOOL.T (aktiv verktøytabell), og bekreft med ENT-tasten: TOOL.T får statusen **S** og er dermed aktiv for programtesten



- ▶ Trykk på END-tasten: Gå ut av filbehandlingen

Detaljert informasjon om dette temaet

- Verktøybehandling: Se "Legge inn verktøydata i tabellen" på side 178
- Teste programmer: Se "Programtest" på side 559

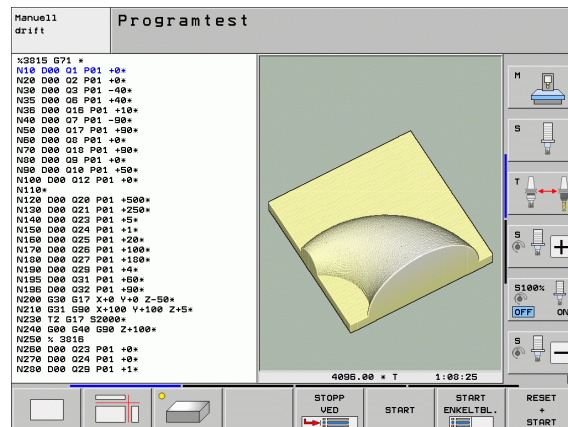

Velge programmet som du vil teste



- ▶ Trykk på PGM MGT-tasten: TNC åpner filbehandlingen.



- ▶ Trykk på funksjonstasten SISTE FILER: TNC åpner et overlappingsvindu med de sist valgte filene.
- ▶ Velg programmet du vil teste, med piltastene, og bekreft med ENT-tasten.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Velge program: Se "Arbeide med filbehandlingen" på side 119

Velge skjerminndeling og visning



- ▶ Trykk på tasten for å velge skjerminndeling: TNC viser alle tilgjengelige alternativer i funksjonstastreken.



- ▶ Trykk på funksjonstasten PROGRAM + GRAFIKK: TNC viser programmet i venstre del av skjermen og råemnet i høyre del av skjermen.

- ▶ Velg ønsket visning med funksjonstasten



- ▶ Vis plantegning



- ▶ Vis visning i 3 plan



- ▶ Vis 3D-visning

Detaljert informasjon om dette temaet

- Grafikkfunksjoner: Se "Grafikker" på side 548
- Utføre programtest: Se "Programtest" på side 559



Starte programtesten

RESET
+
START

► Trykk på funksjonstasten RESET + START: TNC simulerer det aktive programmet til et programmert avbrudd eller programslett.

► Mens simuleringen pågår, kan du skifte visning med funksjonstastene.

STOP

► Trykk på funksjonstasten STOPP: TNC avbryter programtesten.

START

► Trykk på funksjonstasten START: TNC starter programtesten igjen etter avbrudd.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Utføre programtest: Se "Programtest" på side 559
- Grafikkfunksjoner: Se "Grafikker" på side 548
- Stille inn testhastighet: Se "Stille inn hastigheten på programtesten" på side 549



1.5 Definere verktøy

Velge riktig driftsmodus

Du definerer verktøy i driftsmodusen **Manuell drift**:




- ▶ Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Manuell drift**.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser i TNC: Se "Driftsmoduser" på side 78

Forberede og måle verktøyet

- ▶ Spenn fast det nødvendige verktøyet i chuckene.
- ▶ Ved måling med ekstern verktøy-forhåndsinnstiller: Mål verktøy, noter lengde og radius eller overfør det direkte til maskinen med et overføringsprogram.
- ▶ Ved måling på maskinen: Legg verktøy i verktøyveksleren (se side 68)

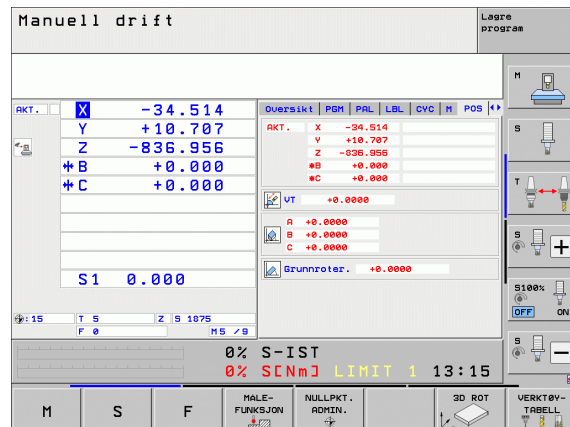


Verktøytabellen TOOL.T

I verktøytabellen TOOL.T (lagret under **TNC:**) lagrer du verktøydata som lengde og radius, men også annen verktøyspesifikk informasjon som TNC trenger for å kunne utføre forskjellige funksjoner.

Slik legger du inn verktøydata i verktøytabellen TOOL.T:



- ▶ Vis verktøytabell: TNC viser verktøytabellen i en tabellvisning.
- ▶ Endre verktøytabell: Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ.
- ▶ Velg verktøynumrene du vil endre, med piltastene opp og ned.
- ▶ Velg verktøydataene du vil endre, med piltastene til høyre og venstre.
- ▶ Gå ut av verktøytabellen: Trykk på END-tasten

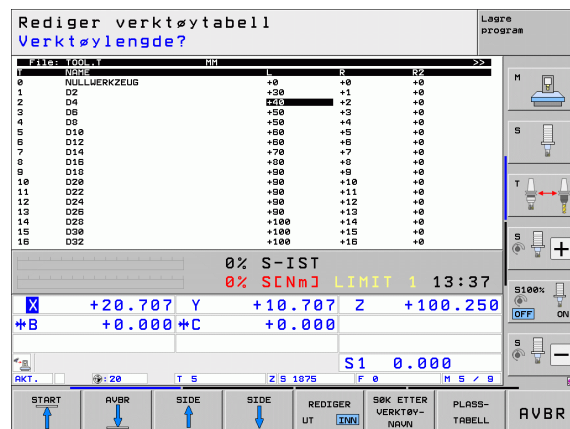

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser i TNC: Se "Driftsmoduser" på side 78
- Arbeide med verktøytabellen: Se "Legge inn verktøydata i tabellen" på side 178



Pocket table TOOL_P.TCH



Hvordan pocket table fungerer er avhengig av maskinen. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

I pocket table TOOL_P.TCH (lagret under **TNC:**) fastsetter du hvilke verktøy som ligger i verktøymagasinet.


Slik legger du inn data i pocket table TOOL_P.TCH:



- ▶ Vis verktøytabell: TNC viser verktøytabellen i en tabellvisning.
- ▶ Vis pocket table: TNC viser pocket table i en tabellvisning.
- ▶ Endre pocket table: Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ.
- ▶ Velg plassnumrene du vil endre, med piltastene opp og ned.
- ▶ Velg dataene du vil endre, med piltastene til høyre og venstre.
- ▶ Gå ut av pocket table: Trykk på END-tasten

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser i TNC: Se "Driftsmoduser" på side 78
- Arbeide med pocket table: Se "Pocket table for verktøyveksler" på side 190

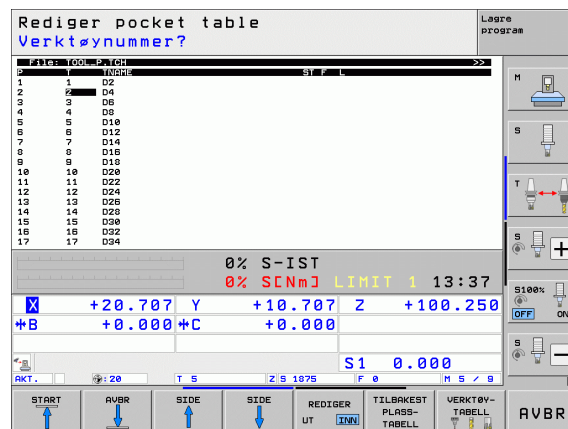

1.6 Definere emne

Velge riktig driftsmodus

Du definerer emne i driftsmodusen **Manuell drift** eller **E1. håndratt**.



- Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Manuell drift**.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Manuell drift: Se "Kjøre maskinaksene" på side 483

Spenne fast emnet

Spenn fast emnet med en spennmekanisme på maskinbordet. Hvis du har en touch-probe på maskinen, bortfaller den akseparallelle justeringen av emnet.

Hvis du ikke har noen touch-probe, må du justere emnet slik at det er fastspent parallelt med maskinaksene.



Justere emne med touch-probe

- Bytt til touch-probe: Utfør en **TOOL CALL**-blokk med angivelse av verktøyaksen i driftsmodusen MDI (MDI = Manual Data Input), og velg deretter driftsmodusen **Manuell drift** (i driftsmodusen MDI kan du kjøre vilkårlige NC-blokker blokkvis uavhengig av hverandre).



- Velge probefunksjoner: I funksjonstastrekken viser TNC de tilgjengelige funksjonene.
- Måle grunnroteringen: TNC viser grunnroteringsmenyen. Prob to punkter på en linje på emnet for å registrere grunnroteringen.
- Forposisjoner touch-proben med akseretningstastene i nærheten av det første probepunktet.
- Velg proberetning med funksjonstast.
- Trykk på NC-start: Touch-proben kjører i definert retning til den berører emnet og kjører deretter automatisk tilbake til startpunktet.
- Forposisjoner touch-proben med akseretningstastene i nærheten av det andre probepunktet.
- Trykk på NC-start: Touch-proben kjører i definert retning til den berører emnet og kjører deretter automatisk tilbake til startpunktet.
- Deretter viser TNC den registrerte grunnroteringen.
- Gå ut av menyen med END-tasten, bekreft spørsmålet om overskriving av grunnrotasjon i forhåndsinnstillingstabellen med NO ENT-tasten (ikke lagre)

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmodus MDI: Se "Programmere og kjøre enkle bearbeidinger" på side 542
- Justere emne: Se "Kompensere for emner som ligger skjevt, med touch-probe" på side 519

Sette nullpunkt med touch-probe

- Bytt til touch-probe: Utfør en **TOOL CALL**-blokk med angivelse av verktøyaksen i driftsmodusen MDI, og velg deretter driftsmodusen **Manuell drift**.



- Velge probefunksjoner: I funksjonstastrekken viser TNC de tilgjengelige funksjonene.
- Angi nullpunkt, for eksempel på kanten av emnet: TNC spør om du vil overskrive probepunktene fra den forrige registrerte grunnroteringen. Trykk på ENT-tasten for å overskrive punktene.
- Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet på kanten av emnet som ikke ble probet til grunnroteringen.
- Velg proberetning med funksjonstast.
- Trykk på NC-start: Touch-proben kjører i definert retning til den berører emnet og kjører deretter automatisk tilbake til startpunktet.
- Forposisjoner touch-proben med akseretningstastene i nærheten av det andre probepunktet.
- Trykk på NC-start: Touch-proben kjører i definert retning til den berører emnet og kjører deretter automatisk tilbake til startpunktet.
- Deretter viser TNC koordinatene for det registrerte hjørnepunktet.
- Definere 0: Trykk på funksjonstasten FASTSETT NULLPUNKT
- Gå ut av menyen med END-tasten.



Detaljert informasjon om dette temaet

- Fastsette nullpunkter: Se "Fastsette nullpunkt med touch-probe" på side 525



1.7 Kjøre det første programmet

Velge riktig driftsmodus

Du kan kjøre programmer i driftsmodusen Programkjøring enkeltblokk eller driftsmodusen Programkjøring blokkrekke:



- ▶ Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Programkjøring enkeltblokk**. TNC kjører programmet blokk for blokk. Du må bekrefte hver blokk med tasten NC-start.



- ▶ Trykk på driftsmodustasten: TNC skifter til driftsmodusen **Programkjøring blokkrekke**. TNC kjører programmet etter NC-start til et programavbrudd eller til programslutt.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Driftsmoduser i TNC: Se "Driftsmoduser" på side 78
- Kjøre programmer: Se "programkjøring" på side 565

Velge programmet som du vil kjøre



- ▶ Trykk på PGM MGT-tasten: TNC åpner filbehandlingen.



- ▶ Trykk på funksjonstasten Siste Filer: TNC åpner et overlappingsvindu med de sist valgte filene.
- ▶ Velg programmet du vil kjøre, med piltastene ved behov, og bekreft med ENT-tasten.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Filbehandling: Se "Arbeide med filbehandlingen" på side 119


Starte program



- ▶ Trykk på tasten NC-start: TNC kjører det aktive programmet.

Detaljert informasjon om dette temaet

- Kjøre programmer: Se "programkjøring" på side 565

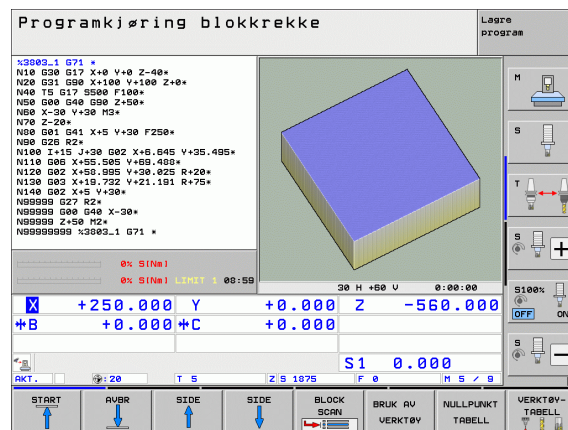



2

Innføring



2.1 iTNC 530

HEIDENHAINs TNCer er systemer for konturkontroll beregnet på verksteder. Disse systemene gjør det mulig å programmere vanlige fres- og borebearbeidinger direkte i maskinen ved hjelp av en lett forståelig klartekstdialog. De er beregnet brukt til fres- og bormaskiner samt til bearbeidingsentre. iTNC 530 kan styre opptil 18 akser. I tillegg kan du stille inn vinkelposisjonen for opptil 2 spindler med programmeringen.

På den integrerte harddisken kan du lagre et vilkårlig antall programmer, også programmer som er opprettet eksternt. Hvis du må regne ut noe raskt, kan du når som helst åpne en kalkulator.

Kontrollpanelet og skjermbildet er oversiktlig utformet, slik at du har rask og enkel tilgang til alle funksjonene.

Programmering: HEIDENHAIN klartekstdialog, smarT.NC og DIN/ISO

HEIDENHAIN klartekstdialog er svært brukervennlig til skrivning av programmer. En programmeringsgrafikk gir en fremstilling av de enkelte bearbeidingsstrinnene mens programmet skrives. Brukeren får hjelp av den frie konturprogrammeringen FK hvis det ikke finnes noen NC-tilpasset tegning. En grafisk simulering av emnebearbeidningen er mulig både under programtest og programkjøring.

For nybegynnere tilbyr TNC driftsmodusen smarT.NC. Med smarT.NC kan brukeren raskt og enkelt skrive strukturerte dialogprogrammer i klartekst. Egen brukerdokumentasjon er tilgjengelig for smarT.NC.

I tillegg kan en TNC også programmeres i henhold til DIN/ISO eller i DNC-drift.

Det er også mulig å angi og teste et program samtidig som et annet program utfører en emnebearbeiding.

Kompatibilitet

TNC kan kjøre bearbeidingsprogrammer som har blitt programmert på HEIDENHAINs systemer for konturkontroll fra og med modell TNC 150 B. Hvis gamle TNC-programmer inneholder sykluser fra produsenten, må iTNC 530 foreta en modifisering ved hjelp av PC-programvaren CycleDesign. Ta kontakt med maskinprodusenten eller med HEIDENHAIN hvis du ønsker dette.



2.2 Skjermen og kontrollpanelet

Skjermbilde

TNC leveres med en 15 tommer fargeflatskjerm. Alternativt er også en 19 tommer fargeflatskjerm tilgjengelig.

1 Topptekst

Når TNC er slått på, viser toppteksten i skjermbildet de valgte driftsmodusene: Maskindriftsmoduser til venstre og programmeringsdriftsmoduser til høyre. I det største feltet i toppteksten vises driftsmodusen som skjermbildet er i: Her vises det dialogspørsmål og meldinger (unntatt når TNC bare viser grafikk).

2 Funksjonstaster

I bunnteksten viser TNC enda flere av funksjonene i en funksjonstastrekke. Disse funksjonene velger du ved hjelp av de tastene som befinner seg nedenfor. Rett over funksjonstastrekken ligger det noen tynne streker som viser hvor mange av de eksisterende funksjonsrekkenes som det er mulig å velge ved hjelp av de svarte piltastene som ligger på utsiden. Den aktive funksjonstastrekken er markert.

For skjermen på 15 tommer er 8 funksjonstaster tilgjengelig, for skjermen på 19 tommer er 10 funksjonstaster tilgjengelig.

3 Funksjonsvalgtaster

4 Endre funksjonstastrekker



5 Definere inndelingen av skjermen

6 Skjermbildetast for skifte av maskin- og programmeringsmodus

7 Funksjonsvalgtaster for funksjonstastene fra maskinprodusenten.

For skjermen på 15 tommer er 6 funksjonstaster tilgjengelig, for skjermen på 19 tommer er 18 funksjonstaster tilgjengelig.

8 Skifte funksjonstastrekke for funksjonstastene fra maskinprodusenten

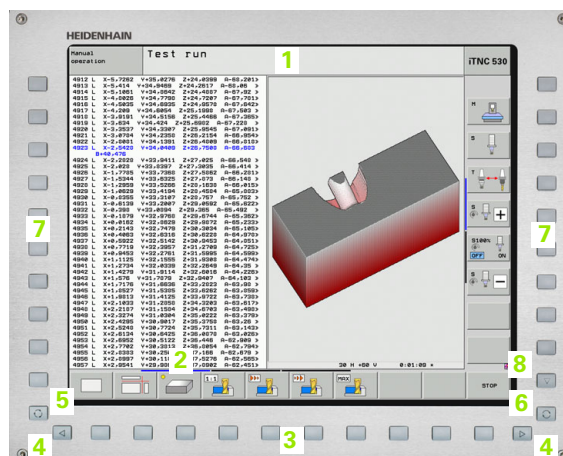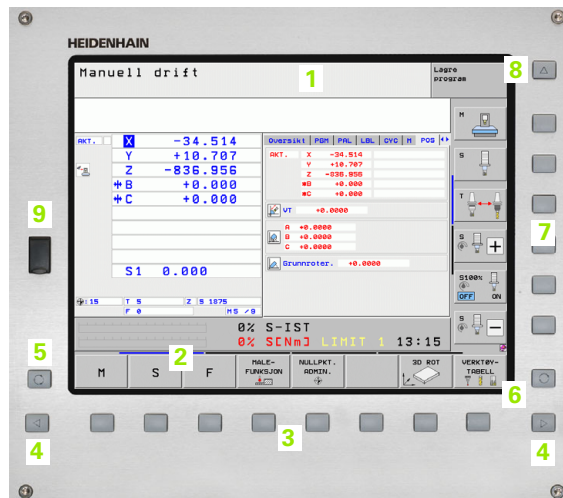

Definere skjerminndelingen

Brukeren velger inndelingen av skjermbildet: I driftsmodusen Lagre/rediger program kan TNC vise programmet i det venstre vinduet. I det høyre vinduet vises det samtidig en programmeringsgrafikk. En annen mulighet er å vise programinndelingen i det høyre vinduet eller å bare vise programmet i et stort vindu. Hvilke vinduer TNC kan vise, avhenger av den valgte driftsmodusen.

Definere inndeling av skjermbildet:



Trykk på tasten for skifte av skjermbilde:
Funksjonstastlinjen viser de mulighetene som finnes for inndeling av skjermbildet, se "Driftsmoduser", side 78



Velg inndeling av skjermen med funksjonstasten.

Kontrollpanel

TNC leveres med forskjellige kontrollpaneler. Illustrasjonen viser elementene på kontrollpanel TE 730 (15") og TE 740 (19"):


- 1 Alfatastatur til skriving av tekst, filnavn og DIN/ISO-programmering.
- 2 Versjonen med to prosessorer: tilleggstaster for bruk av Windows
- 3 ■ Filbehandling
- 4 ■ Lommekalkulator
- 5 ■ MOD-funksjon
- 6 ■ HELP-funksjon
- 7 Driftsmoduser for programmering
- 8 Driftsmoduser for maskinen
- 9 Åpne en programmeringsdialog
- 10 Navigasjonstaster og hoppkommando GOTO
- 11 Tallinntasting og aksevalg
- 12 Touchpad
- 13 smarT.NC-navigasjonstaster
- 14 USB-tilkobling

Funksjonene til de enkelte tastene finner du i en oversikt på den første omslagssiden.



Enkelte maskinprodusenter bruker ikke kontrollpanelet som er standard for HEIDENHAIN. I så fall er det viktig å følge maskinhåndboken.

Eksterne taster, som f.eks. NC-START eller NC-STOPP, er alle beskrevet i maskinhåndboken.

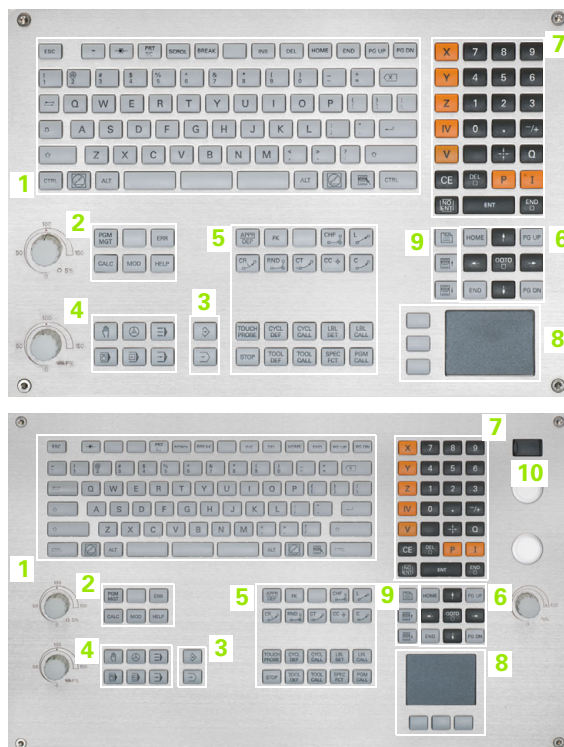

2.3 Driftsmoduser

Manuell drift og el. håndratt

Oppsettet av maskinene utføres i manuell drift. I denne driftsmodusen er det mulig å posisjonere maskinaksene manuelt eller trinnvis, sette nullpunkter og dreie arbeidsplanet.

Driftsmodusen el. håndratt støtter manuell kjøring av maskinaksene med et elektronisk håndratt HR.

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet (velg som beskrevet over)



Vindu	Funksjonstast
Posisjoner	POSISJON
Venstre: posisjoner, høyre: statusvisning	POS.- + STATUS
Venstre: posisjoner, høyre: aktive kollisjonsenheter (FCL4-funksjon)	POS.- + KINEMATIKK

Posisjonering med manuell inntasting

I denne driftsmodusen er det mulig å programmere enkle kjørebevegelser, f.eks. for planfresing eller forposisjonering.

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

Vindu	Funksjonstast
Program	PROGRAM
Venstre: program, høyre: statusvisning	PROG.- + STATUS
Venstre: program, høyre: aktive kollisjonsenheter (FCL4-funksjon). Hvis du har valgt denne visningen, vil TNC vise en kollisjon ved hjelp av en rød ramme i grafikkvinduet.	PROGRAM + KINEMATIKK

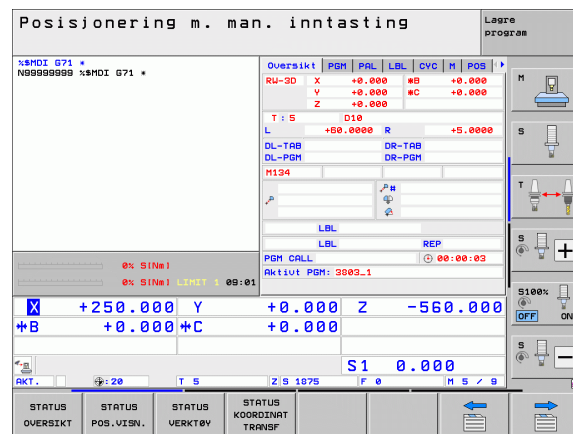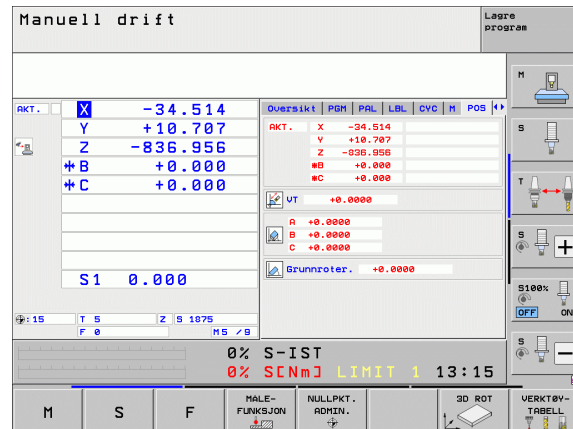

Lagre/redigere program

Du skriver bearbeidingsprogrammene dine i denne driftsmodusen. Den frie konturprogrammeringen, de ulike syklusene og Q-parameterfunksjonene gir deg hjelp og støtte under programmeringen. Du kan velge om programmeringsgrafikken eller 3D-linjegrafikken (FCL 2-funksjon) skal vise de programmerte kjøreavstandene.

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet



Vindu	Funksjonstast
Program	PROGRAM
Venstre: program, høyre: programinndeling	PROG. - + INND. .
Venstre: program, høyre: programmeringsgrafikk	PROG. - + GRAF. IKK
Venstre: program, høyre: 3D-linjegrafikk	PROGRAM + 3D-LINJER
3D-linjegrafikk	3D-LINJER

Programtest

TNC simulerer programmer og programdeler i driftsmodusen Programtest for å kontrollere om det f.eks. foreligger geometrisk inkompatibilitet, manglende eller feilaktige inndata i programmet eller brudd på grensene for arbeidsrommet. Simuleringen støttes grafisk med ulike typer visninger.

I forbindelse med programvarealternativet DCM (dynamisk kollisjonsovervåking) kan du kontrollere programmet for kollisjoner. TNC tar da, som under programkjøring, hensyn til alle maskinkomponenter og innmålt oppspenningsutstyr som er definert av maskinprodusenten.

Funksjonstaster for inndeling av skjermbildet: se "Programkjøring Mid-program-oppstart og programkjøring Enkeltblokk", side 80.

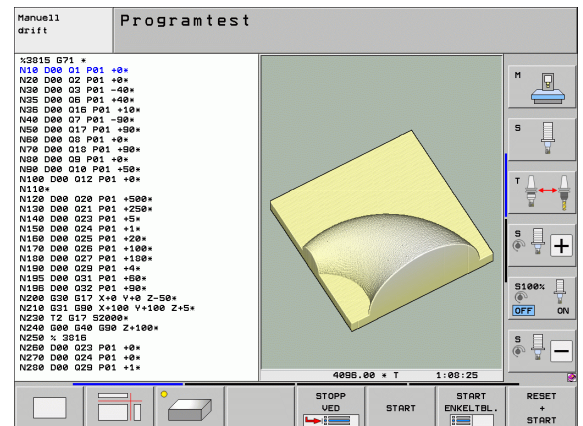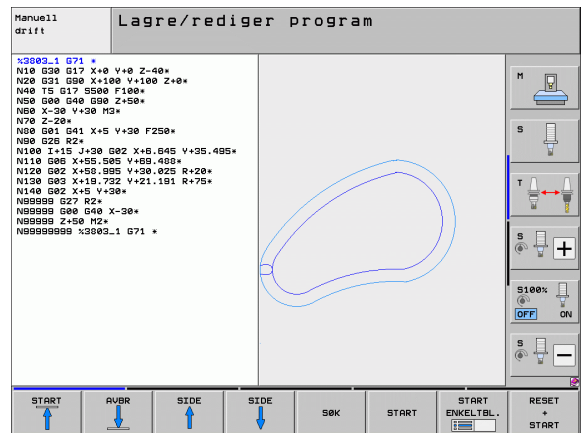

Programkjøring Mid-program-oppstart og programkjøring Enkeltblokk

I programkjøringen Mid-program-oppstart kjører TNC et program helt til programslett eller til det forekommer et manuell eller programmert avbrudd. Du kan gjenoppta programkjøringen etter et avbrudd.



I programkjøringen Enkeltblokk starter du hver blokk enkeltvis med den eksterne START-tasten.

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet

Vindu	Funksjonstast
Program	PROGRAM
Venstre: program, høyre: programinndeling	PROG.- + INDEL.
Venstre: program, høyre: status	PROG.- + STATUS
Venstre: program, høyre: grafikk	PROG.- + GRAFIKK
Grafikk	GRAFIKK
Venstre: program, høyre: aktive kollisjonsenheter (FCL4-funksjon). Hvis du har valgt denne visningen, vil TNC vise en kollisjon ved hjelp av en rød ramme i grafikkvinduet.	PROGRAM + KINEMATIKK
Aktive kollisjonsenheter (FCL4-funksjon). Hvis du har valgt denne visningen, vil TNC vise en kollisjon ved hjelp av en rød ramme i grafikkvinduet.	

Funksjonstaster til inndeling av skjermbildet ved palettetabeller

Vindu	Funksjonstast
Palettetabell	PALETT
Venstre: program, høyre: palettetabell	PROG.- + PALETT
Venstre: palettetabell, høyre: status	PALETT + STATUS
Venstre: palettetabell, høyre: grafikk	PALETT + GRAFIKK

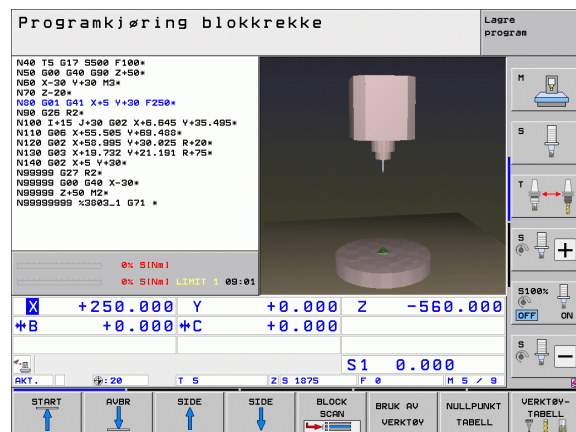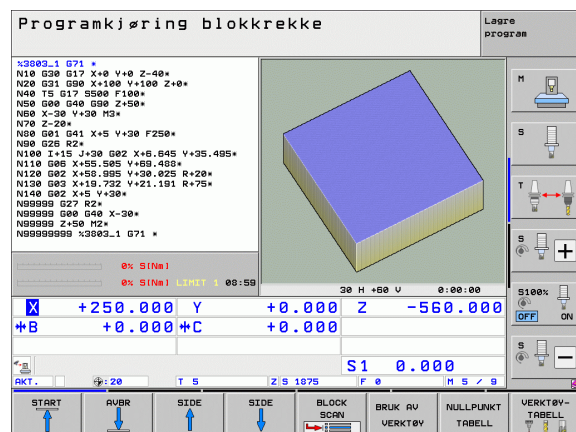

2.4 Statusvisning

Generell statusvisning


Den generelle statusvisningen nederst på skjermen informerer om maskinens aktuelle tilstand. Den vises automatisk i de enkelte driftsmodusene.

- Programkjøring Enkeltblokk og programkjøring Mid-program-oppstart, såfremt det ikke er valgt bare Grafikk som visning, og ved
- posisjonering med manuell inntasting.

I manuell drift og drift med el. hånddratt vises statusvisningen i det store vinduet.

Informasjon om statusvisningen

Symbol	Beskrivelse
AKT.	Aktuelle eller nominelle koordinater for den gjeldende posisjonen.
XYZ	Maskinakser; TNC angir hjelpeaksene med små bokstaver. Rækkefølgen og antall akser som vises, fastsettes av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken.
FSM	Visning av matingen i tommer tilsvarer en tiendedel av den aktive verdien. Turtall S, mating F og virksom tilleggsfunksjon M.
*	Programkjøringen har startet.
	Aksen har kjørt seg fast.
	Aksen kan kjøres med håndrattet.
	Aksen kjøres i overensstemmelse med grunnroteringen.
	Aksen kjøres med dreid arbeidsplan.
	Funksjonen M128 eller FUNKSJON TCPM er aktiv.

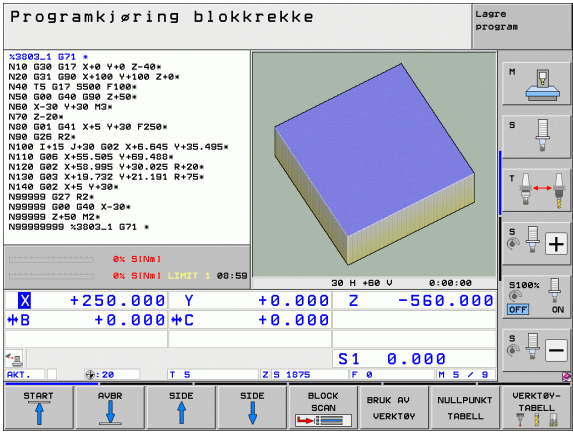

Symbol	Beskrivelse
	Funksjonen Dynamisk kollisjonskontroll DCM er aktiv.
	Funksjonen Adaptiv matingskontroll AFC er aktiv (programvarealternativ).
	Én eller flere globale programinnstillinger er aktive (programvarealternativ).
	Funksjonen Aktiv antivibrasjonsfunksjon ACC er aktiv (programvarealternativ).
	Funksjonen Cross Talk Compensation for kompensasjon av akselerasjonsavhengige posisjonsavvik CTC er aktiv (programvarealternativ)
	Nummeret på det aktive nullpunktet i forhåndsinnstillingstabellen. Hvis nullpunktet ble satt manuelt, viser TNC teksten MAN etter symbolet.

Ekstra statusvisninger

Ekstra statusvisninger gir detaljert informasjon om programutføringen. Disse kan kalles opp i alle driftsmoduser, med unntak av modusen Lagre/rediger program.

Slå på ekstra statusvisning



Kall opp funksjonstastrekken for inndelingen av skjermbildet.



Velge skjermbildevisning med ekstra statusvisning: I den høyre delen av skjermen viser TNC statusformularet **Oversikt**.

Velge ekstra statusvisninger



Skift funksjonstastrekke til STATUS-funksjonstastene vises



Velg ekstra statusvisning direkte med funksjonstasten, f.eks. posisjoner og koordinater, eller



velg ønsket visning ved hjelp av funksjonstastene.

Under følger en beskrivelse av de tilgjengelige statusvisningene som du kan velge direkte ved hjelp av funksjonstastene eller funksjonstastene for omkobling.



Vær oppmerksom på at noe av den statusinformasjonen som er beskrevet under, bare er tilgjengelig når det tilhørende programvarealternativet er aktivert på din TNC.





Oversikt

Når TNC slås på, vises statusformularet **Oversikt** hvis du har valgt skjerminndelingen PROGRAM+STATUS (eller POSISJON + STATUS). Oversiktsformularet inneholder en oversikt over den viktigste statusinformasjonen som du også finner igjen i de enkelte detaljformularene.

Funksjonstast	Beskrivelse
STATUS OVERSIKT	Posisjonsvisning i inntil 5 akser
	Verktøyinformasjon
	Aktive M-funksjoner
	Aktive koordinattransformasjoner
	Aktivt underprogram
	Aktiv programdelgjentakelse
	Program kalt opp med PGM CALL
	Aktuell bearbeidingstid
	Navnet på det aktive hovedprogrammet

Generell programinformasjon (arkfane PGM)

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Navnet på det aktive hovedprogrammet
	Sirkelsentrum CC (pol)
	Teller for forsinkelse
	Bearbeidingstid når programmet ble fullstendig simulert i driftsmodusen Programtest
	Aktuell bearbeidingstid i %
	Gjeldende klokkeslett
	Aktuell banemating
	Oppkalte programmer

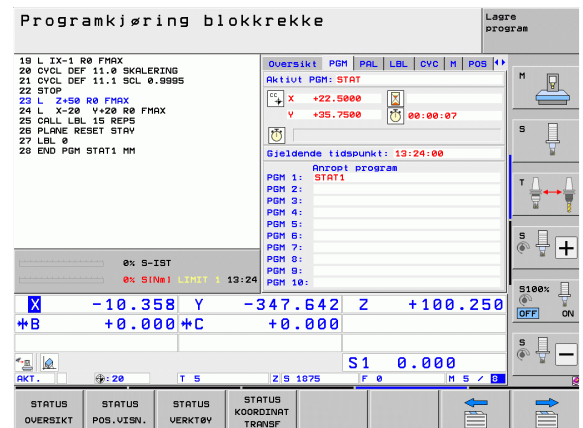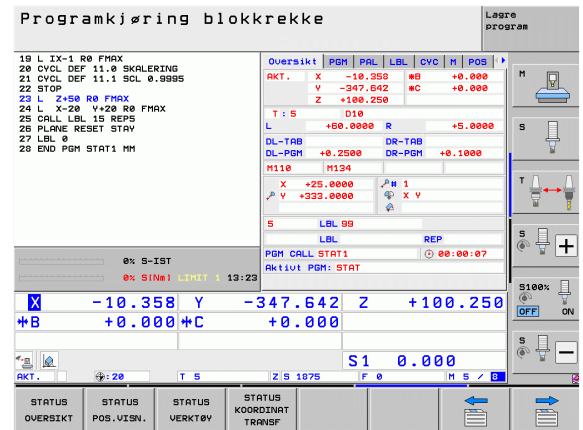

Generell palettinformasjon (arkfane PAL)




Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Nummeret på den aktive palett-forhåndsinnstillingen

Programdelgjentakelse/underprogrammer (arkfane LBL)

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Aktive programdelgjentakelser med blokknummer, labelnummer og antall programmerte/gjenstående repetisjoner
	Aktive underprogramnumre med blokknummer som underprogrammet ble kalt opp for, og det oppkalte labelnummeret


Informasjon om standardsykluser (arkfane CYC)

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Aktive bearbeidingsykluser
	Aktive verdier for syklus G62 toleranse

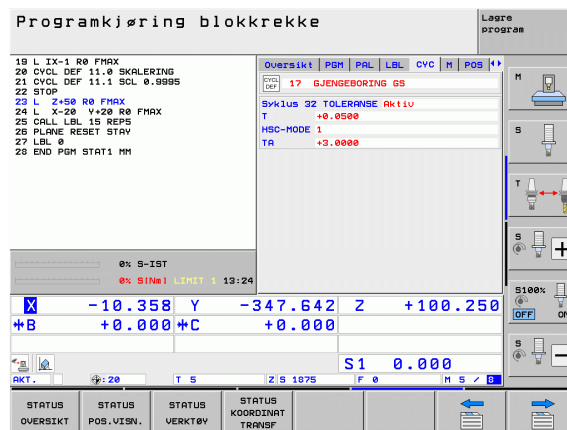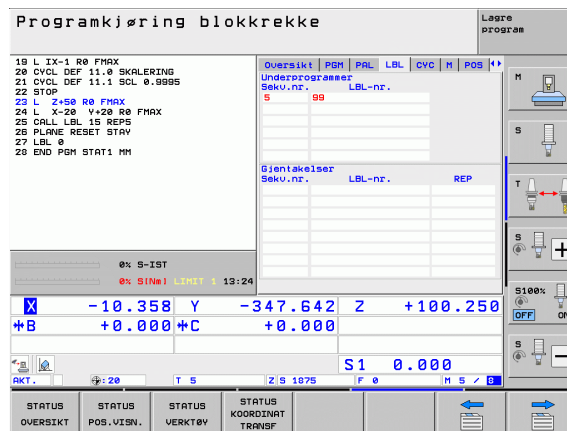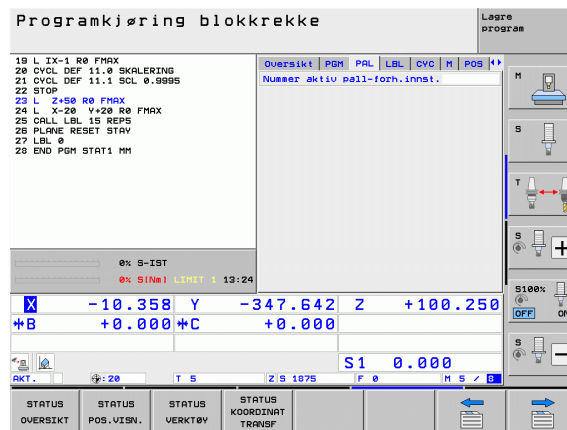

Aktive tilleggsfunksjoner M (arkfane M)

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Liste over de aktive M-funksjonene med definert betydning.
	Liste over de aktive M-funksjonene som blir tilpasset av maskinprodusenten

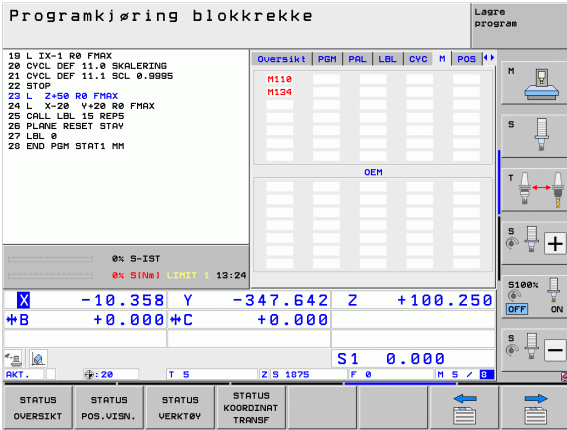

Posisjoner og koordinater (arkfane POS)




Funksjonstast	Beskrivelse
STATUS POS.VISN.	Type posisjonsvisning, f.eks. aktuell posisjon
	Verdi som er kjørt i virtuell akseretning VT (bare i programvarealternativet Globale programinnstillinger)
	Svingvinkel for arbeidsplanet
	Grunnroteringsvinkel

Informasjon om håndhjuloverlagring (fane POS HR)

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	- Visning Akse: Visning av alle aktive akser på maskinen (VT = virtuell akse) - Visning Maksverdi: Maksimalt tillatt kjørevastand i den aktuelle aksen (definert med M118 eller globale programinnstillinger) - Visning Faktisk verdi: Faktisk verdi som er kjørt med håndhjuloverlagring i den aktuelle aksen

Informasjon om verktøyene (arkfane TOOL)

Funksjonstast	Beskrivelse
STATUS VERKTØY	- Visning T: verktøynummer og -navn - Visning RT: nummer og navn på et søsterverktøy
	Verktøyakse
	Lengde og radius på verktøyet
	Toleranser (deltaverdier) fra verktøytabelen (TAB) og TOOL CALL (PGM)
	Levetid, maksimum levetid (TIME 1) og maksimum levetid ved TOOL CALL (TIME 2)
	Visning av det aktive verktøyet og det (neste) søsterverktøyet

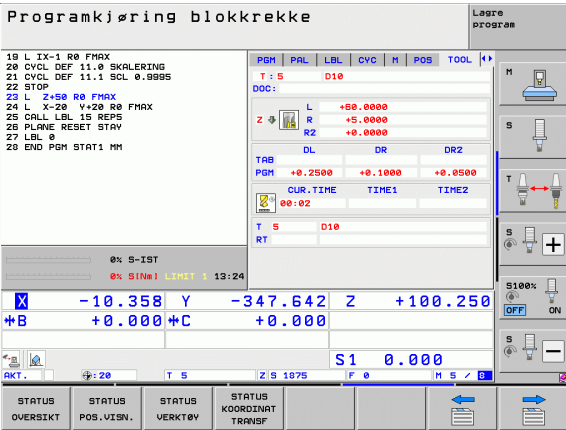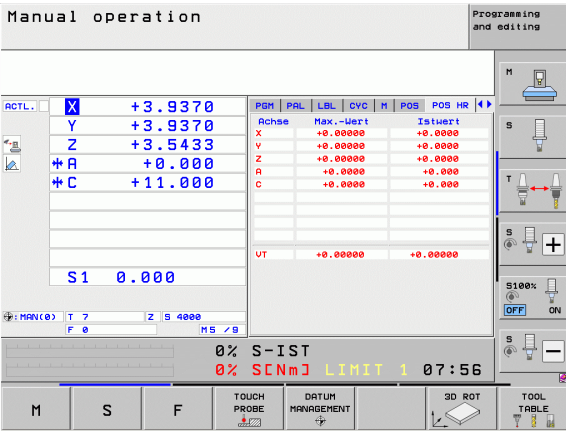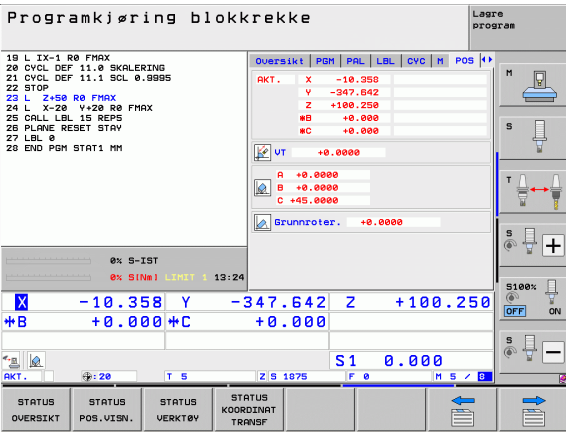

Verktøymåling (arkfane TT)





TNC viser bare arkfane TT hvis denne funksjonen er aktiv på din maskin.

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Nummeret på verktøyet som blir målt
	Visning som angir hvorvidt det er verktøyets radius eller lengde som blir målt
	MIN- og MAKS-verdimålinger ved enkeltskjæringer og resultatet av målingen med roterende verktøy (DYN)
	Nummeret på verktøyskjæret med tilhørende måleverdi. Stjernen bak måleverdien angir at toleransen som er angitt i verktøytabellen, ble overskredet. TNC viser måleverdiene for maksimalt 24 skjær

Omregning av koordinater (arkfane TRANS)

Funksjonstast	Beskrivelse
STATUS KOORDINAT TRANSF	Navn på den aktive nullpunkttabellen
	Aktivt nullpunktnummer (#), kommentar fra den aktive linjen i det aktive nullpunktnummeret (DOC) fra syklus G53
	Aktiv nullpunktforskyvning (syklus G54): TNC viser en aktiv nullpunktforskyvning i opptil 8 akser
	Speilede akser (syklus G28)
	Aktiv grunnrotering
	Aktiv rotasjonsvinkel (syklus G73)
	Aktiv(e) skalering(er) (sykluser G72): TNC viser en aktiv skalering i opptil 6 akser
	Sentrum for den sentriske forlengelsen

Se brukerhåndboken for sykluser, sykluser for koordinatomregning.

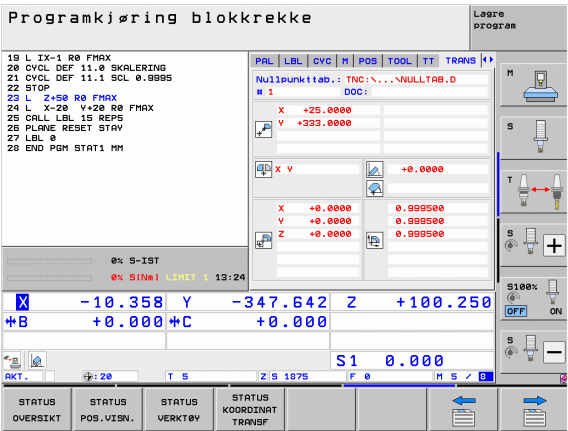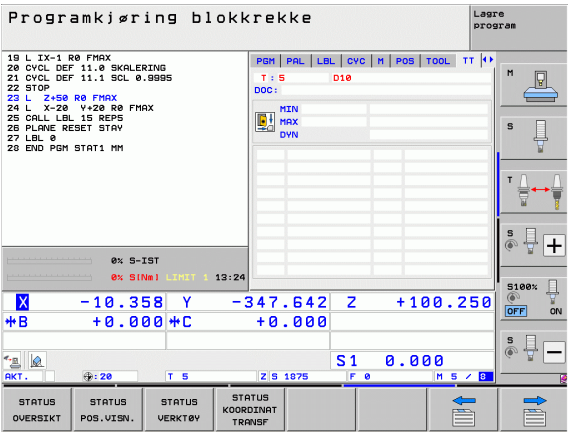

Globale programinnstillinger 1 (arkfane GPS1, programvarealternativ)



TNC viser arkfanen bare hvis denne funksjonen er aktiv på din maskin.



Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Byttede akser
	Overlagret nullpunktforskyvning
	Overlagret speiling

Globale programinnstillinger 2 (arkfane GPS2, programvarealternativ)



TNC viser arkfanen bare hvis denne funksjonen er aktiv på din maskin.

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Sperrede akser
	Overlagret grunnrotering
	Overlagret rotasjon
	Aktiv matefaktor

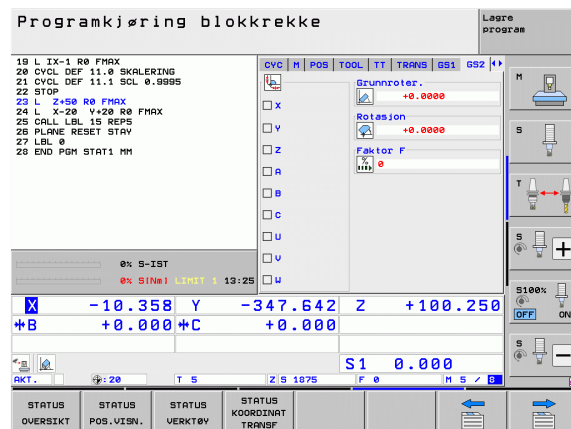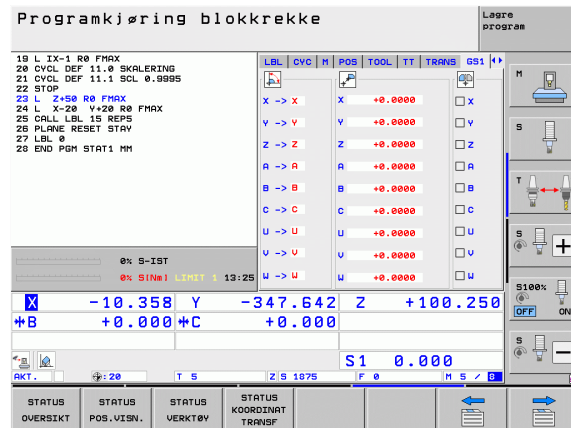


Adaptiv matingskontroll AFC (arkfane AFC, programvarealternativ)



TNC viser arkfanen **AFC** bare hvis denne funksjonen er aktiv på din maskin.

Funksjonstast	Beskrivelse
Direktevalg er ikke mulig	Den aktive modusen som den adaptive matingskontrollen kjøres i
	Aktivt verktøy (nummer og navn)
	Snittnummer
	Aktuell faktor for potensiometeret for matingen i %
	Aktuell spindelbelastning i %
	Spindelens referansebelastning
	Spindelens aktuelle turtall
	Aktuelt avvik i turtall
	Aktuell bearbeidingstid
	Linjediagram som viser aktuell spindellast og den verdien på mateoverstyringen som TNC krever.

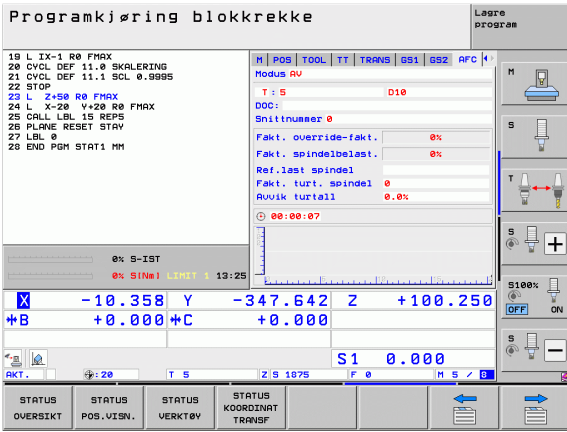

2.5 Window-manager



Maskinprodusenten fastsetter hvilke funksjoner Window-manageren skal ha og hvordan dette skal fungere. Følg maskinhåndboken.

På TNC står Window-manager Xfce til disposisjon. Xfce er et standardprogram for UNIX-baserte operativsystemer som kan brukes til å administrere det grafiske brukergrensesnittet. Følgende funksjoner er mulig med Window-manager:

- Vise oppgavelinje for å skifte mellom ulike applikasjoner (grensesnitt).
- Administrere ekstra Desktop for å kjøre spesialprogrammer fra din maskinprodusent.
- Styre fokus mellom programmer i NC-programvaren og programmer fra maskinprodusenten.
- Overlappingsvinduer (pop-up-vinduer) kan endres i størrelse og posisjon. Det er også mulig å avslutte, gjenopprette eller minimere overlappingsvinduene.



TNC viser en stjerne oppe til venstre på skjermen når et program i Windows-manager eller Window-manager selv har forårsaket en feil. Gå i dette tilfellet til Window-manager og løs problemet. Følg maskinhåndboken.



Oppgavelinje


Via oppgavelinjen, som du får vist med venstre Windows-tast på ASCII-tastaturet, kan du velge forskjellige arbeidsområder med musen. iTNC har følgende tilgjengelige arbeidsområder:

- Arbeidsområde 1: Aktiv maskindriftsmodus
- Arbeidsområde 2: Aktiv programmeringsmodus
- Arbeidsområde 3: Maskinprodusentens bruksområder (valgfritt tilgjengelig), f.eks. fjernstyring av en Windows-datamaskin

I tillegg kan du via oppgavelinjen også velge andre bruksområder som du har startet parallelt med TNC (f.eks. skifte til **PDF-visning** eller **TNCguide**)

Hvis du klikker på det grønne HEIDENHAIN-symbolet, åpner du en meny som inneholder informasjon om hvordan du kan angi innstillinger eller starte opp bruksområder. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- **Om HeROS**: Informasjon om operativsystemet til TNC
- **NC Control**: Starte og stoppe TNC-programvare Kun tillatt for diagnoseformål
- **Web Browser**: Starte Mozilla Firefox
- **RemoteDesktopManager**: Konfigurasjon av programvarealternativet RemoteDesktopManager
- **Diagnostics**: Skal bare brukes av autoriserte fagfolk for å starte diagnoser
- **Innstillinger**: Konfigurasjon av forskjellige innstillinger
 - **Skjermsparer**: Konfigurasjon av den tilgjengelige skjermsparereren
 - **Date/Time**: Innstilling av dato og klokkeslett
 - **Brannmur**: Konfigurasjon av brannmuren
 - **Language**: Språkinnstilling for systemdialoger. TNC overskriver denne innstillingen ved oppstart med språkinnstillingen til maskinparameteren 7230
 - **Network**: Nettverksinnstilling
 - **SELinux**: Konfigurasjon av virusscanneren
 - **Shares**: Konfigurere nettverksforbindelser
 - **VNC**: Konfigurasjon av VNC-serveren
 - **WindowManagerConfig**: Konfigurasjon av Window-manageren
- **Tools**: Bare aktivert for autoriserte brukere. Valgene som er tilgjengelige under **Tools**, kan startes direkte via valg av den tilhørende filtypen i filbehandlingen til TNC (se "Tilleggsverktøy for behandling av eksterne filtyper" på side 141)

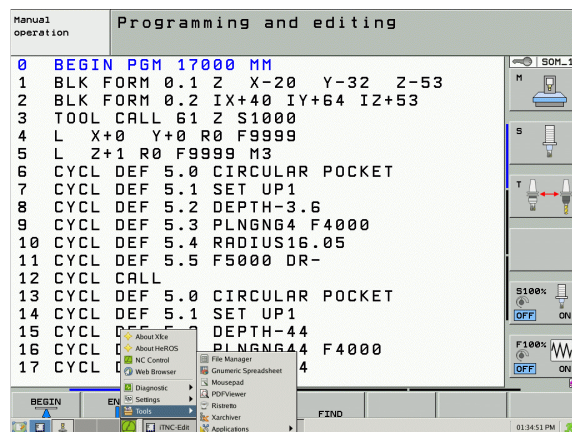

2.6 Sikkerhetsprogramvare SELinux

SELinux er en utvidelse for Linux-baserte operativsystemer. SELinux er en ekstra sikkerhetsprogramvare med Mandatory Access Control (MAC) som beskytter systemet mot utføring av ikke-autoriserte prosesser eller funksjoner, og dermed også virus og andre skadelige programvarer.

MAC betyr at hver handling må tillates eksplisitt, ellers utfører TNC ikke disse. Programvaren fungerer som ekstra beskyttelse for normale tilgangsbegrensninger i Linux. Bare når standardfunksjonen og tilgangskontrollen til SELinux tillater at bestemte prosesser og handlinger utføres, blir disse tillatt.



SELinux-installasjonen for TNC er laget slik at bare programmer som installeres med NC-programvaren fra HEIDENHAIN kan utføres. Andre programmer kan ikke utføres med standardinstallasjonen.

Tilgangskontrollen til SELinux under HEROS 5 styres på følgende måte:

- TNC utfører bare programmer som er installert med NC-programvaren fra HEIDENHAIN.
- Filer som er relatert til sikkerheten til programvaren (systemfiler for SELinux, boot-filer for HEROS 5 osv.) kan bare endres av eksplisitt valgte programmer.
- Filer som opprettes av andre programmer kan som regel ikke utføres.
- Det finnes bare to prosesser som tillater at en ny fil utføres:
 - Starte en programvareoppdatering
En programvareoppdatering fra HEIDENHAIN kan erstatte eller endre systemfiler.
 - Starte SELinux-konfigurasjonen
Konfigurasjonen av SELinux er som regel beskyttet av et passord fra maskinprodusenten. Se maskinhåndboken.



HEIDENHAIN anbefaler at du aktiverer SELinux, fordi det gir ekstra beskyttelse mot et angrep utenfra.



2.7 Tilbehør: touch-prober og elektroniske håndhjul fra HEIDENHAIN

Touch-prober

Med de ulike touch-probene fra HEIDENHAIN kan du:

- justere emner automatisk
- fastsette nullpunkter raskt og nøyaktig
- foreta målinger på emnet i løpet av programkjøringen
- måle og kontrollere verktøyene



Alle touch-probe-funksjonene er beskrevet i brukerhåndboken for sykluser. Ta kontakt med HEIDENHAIN hvis du har behov for denne håndboken. ID: 670388-xx.

Vær oppmerksom på at HEIDENHAIN prinsipielt kun garanterer for funksjonen til touch-probe-sykluser hvis du bruker touch-prober fra HEIDENHAIN!

Koblende touch-prober TS 220, TS 640 og TS 440

Disse touch-probene egner seg spesielt godt til automatisk justering av emner, setting av nullpunkt og målinger på emnet. TS 220 overfører koblingssignalene via en kabel og blir dermed et lønnsomt alternativ når du eventuelt får behov for digitalisering.

Touch-probene TS 640 (se illustrasjon) og den mindre TS 440 er spesielt egnet for maskiner med verktøyveksler. Disse touch-probene overfører koblingssignalene trådløst via en infrarød forbindelse.

Funksjonsprinsippet: I de koblende touch-probene fra HEIDENHAIN registrerer en uslitelig optisk bryter utslaget på nålen. Signalet som registreres, fører til at den aktuelle verdien for gjeldende touch-probe-posisjon blir lagret.



Verktøy-touch-probe TT 140 til verktøymåling

TT 140 er en koblende touch-probe til måling og kontroll av verktøy. Her har TNC 3 sykluser tilgjengelige som kan registrere både verktøyradius og -lengde ved stående eller roterende spindel. Den svært robuste konstruksjonen og den høye beskyttelsesgraden gjør at TT 140 ikke påvirkes av kjølevæske og spon. Koblingssignalet dannes i en uslitelig optisk bryter, som har svært høy pålitelighet.

Elektroniske håndratt (HR)

De elektroniske håndrattene forenkler nøyaktig, manuell kjøring av akslesleiden. Kjøreeavstand per håndrattomdreining kan velges fra et bredt spekter. I tillegg til de integrerbare håndrattene HR 130 og HR 150 tilbyr HEIDENHAIN også de bærbarne håndrattene HR 520 og HR 550 FS. I kapittel 14 finner du en detaljert beskrivelse av HR 520 (se "Kjøring med elektroniske håndratt" på side 485)







3

**Programmering:
grunnleggende,
filbehandling**



3.1 Grunnleggende

Avstandsenkodere og referansemerker

På maskinaksene sitter avstandsenkodere som registrerer posisjonene til maskinbordet eller verktøyet. På de lineære aksene er det vanligvis montert lengdeenkodere, og på rundbordene og dreieaksene sitter det vinkelenkodere.

Når en maskinakse er i bevegelse, sender den tilhørende avstandsenkoderen ut et signal som TNC bruker til å beregne den nøyaktige, aktuelle posisjonen til maskinaksen.

Ved strømbrydd går forbindelsen mellom maskinsleideposisjonen og den beregnede, aktuelle posisjonen tapt. For å kunne opprette forbindelsen på nytt benytter inkrementale målerenheter seg av referansemerker. Ved overkjøring av et referansemerke mottar TNC et signal som indikerer et maskinbasert nullpunkt. På den måten kan TNC gjenopprette forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og den gjeldende maskinposisjonen. For lengdeenkodere med avstandskodede referansemerker må du kjøre maskinaksen maksimum 20 mm, og for vinkelenkodere maksimum 20°.




Ved absolutte enkodere blir det overført en absolutt posisjonsverdi til styringen etter at maskinen er slått på. Dermed er forbindelsen mellom den aktuelle posisjonen og maskinsleideposisjonen gjenopprettet med en gang maskinen er slått på. Forbindelsen opprettes uten at maskinaksene kjøres.

Referansesystem

Ved hjelp av et referansesystem fastsetter du entydige posisjoner i et plan eller et rom. Angivelsen av en posisjon viser alltid til et fastsatt punkt og blir beskrevet av koordinater.

I et rettinklet system (kartesisk system) blir tre retninger definert som aksene X, Y og Z. Aksene står til enhver tid loddrett mot hverandre og har nullpunktet som felles skjæringspunkt. En koordinat angir avstanden til nullpunktet i en av disse retningene. På den måten kan du beskrive en posisjon i et plan ved hjelp av to koordinater. En posisjon i et rom kan du beskrive ved hjelp av tre koordinater.

Koordinater som refererer til nullpunktet, blir betegnet som absolutte koordinater. Relative koordinater refererer til en hvilken som helst annen posisjon (nullpunkt) i koordinatsystemet. Relative koordinatverdier blir også kalt inkrementale koordinatverdier.

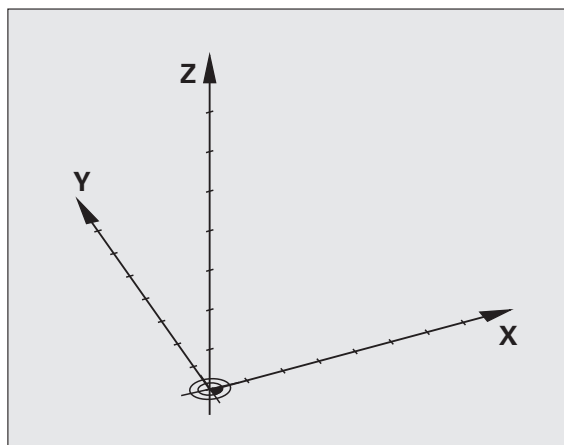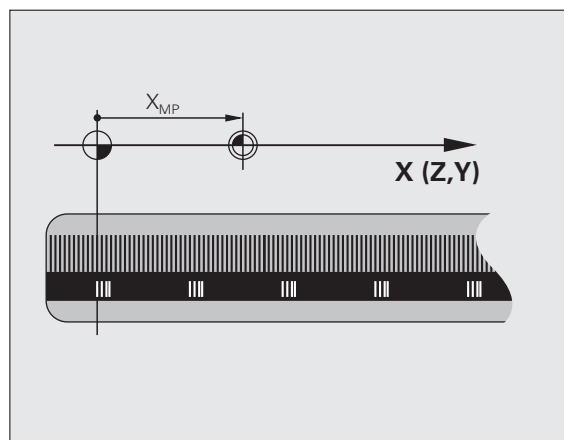
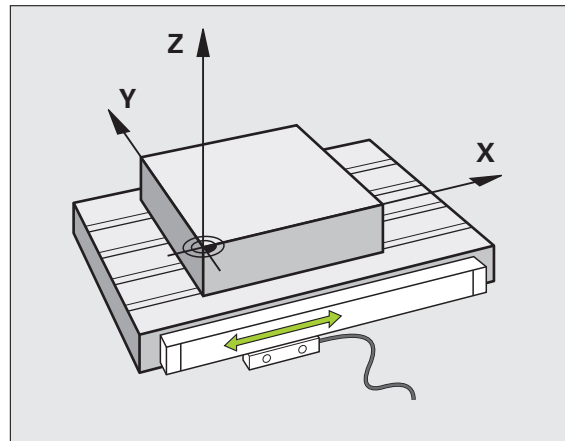


Referansesystem på fresmaskiner

Ved bearbeiding av et emne i en fresmaskin vil du som regel bruke det rettviklede koordinatsystemet. Bildet til høyre viser hvordan det rettviklede koordinatsystemet er tilordnet maskinaksene. Trefingerregelen for høyre hånd hjelper deg med å huske: Når langfingeren peker i verktøyaksens retning fra emnet og mot verktøyet, peker den i retning Z+. Tommelen peker da i retning X+ og pekefingeren peker i retning Y+.

iTNC 530 kan styre opptil 18 akser. I tillegg til hovedaksene X, Y og Z finnes det parallelt løpende tilleggsakser U, V og W. Roteringsaksene betegnes som A, B og C. Illustrasjonen nede til høyre viser hvordan tilleggsaksene eller roteringsaksene er tilordnet hovedaksene.

I tillegg kan maskinprodusenten definere ønskede hjelpeakser som er merket med små bokstaver.

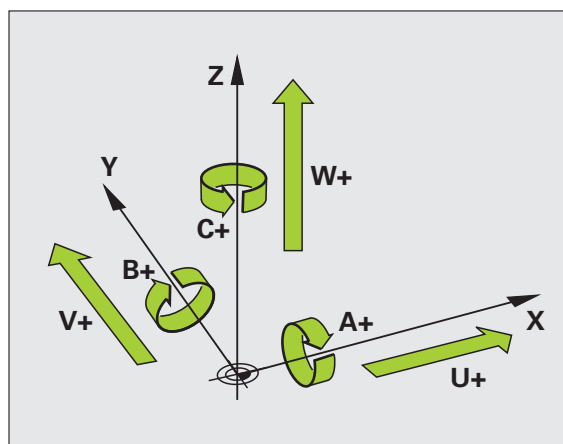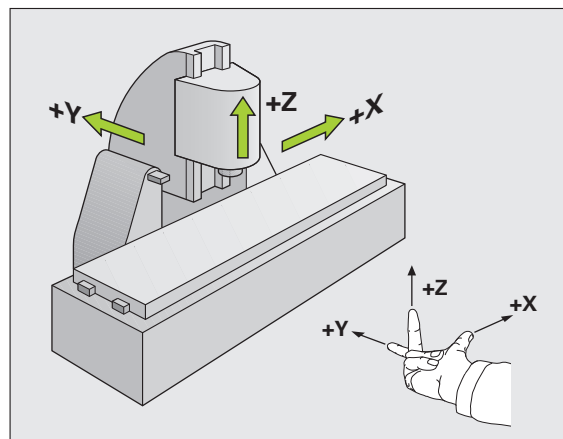

Polarkoordinater

Hvis arbeidstegningen har rettvinklede mål, skriver du også bearbeidingsprogrammet med rettvinklede koordinater. For emner med sirkelbuer eller for vinkelangivelser er det ofte enklere å fastsette posisjonen med polarkoordinater.



I motsetning til de rettvinklede koordinatene X, Y og Z beskriver polarkoordinatene bare posisjoner i et plan. Polarkoordinatene har nullpunkt i pol CC (CC = circle centre; eng. sirkelsentrum). En posisjon i et plan blir dermed entydig fastsatt ved hjelp av:

- Polarkoordinatradius: avstanden fra pol CC til posisjonen
- Polarkoordinatvinkel: vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og linjen som går fra pol CC til posisjonen

Fastsette pol og vinkelreferanseakse

Polen fastsettes ved hjelp av to koordinater i et rettviklet koordinatsystem i ett av de tre planene. Dermed er også vinkelreferanseaksen for polarkoordinatvinkelen H entydig definert.

Polkoordinater (plan)	Vinkelreferanseakse
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

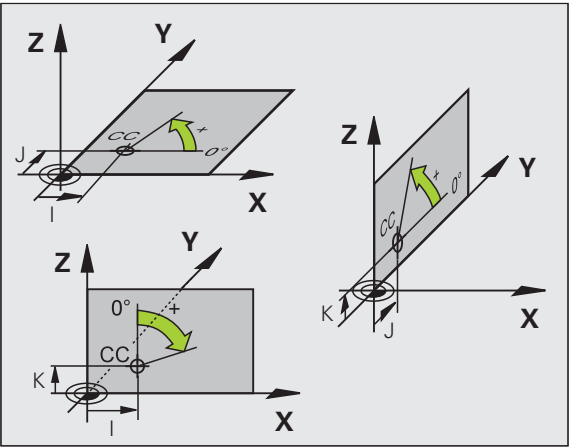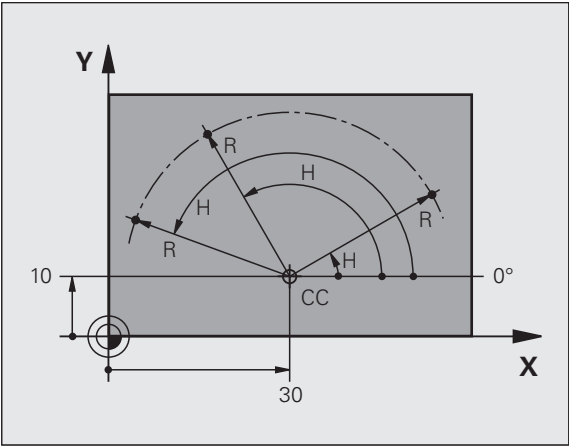


Absolutte og inkrementale emneposisjoner

Absolutte emneposisjoner

Hvis du lar koordinatene for en posisjon referere til koordinatnullpunktet (utgangspunktet), blir disse betegnet som absolutte koordinater. Hver posisjon på et emne blir entydig fastsatt ved hjelp av dets absolutte koordinater.

Eksempel 1: Boringer med absolutte koordinater:

Boring 1	Boring 2	Boring 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

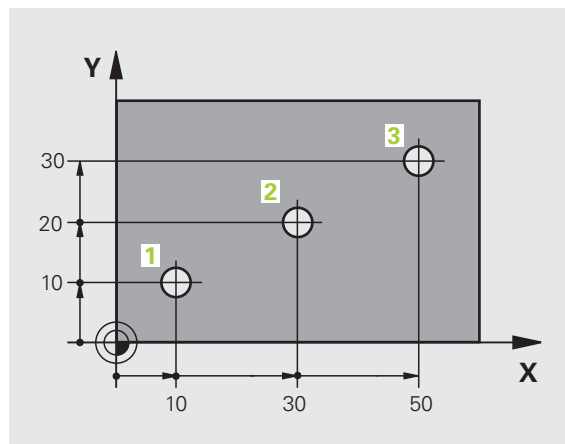

Inkrementale emneposisjoner

Inkrementale koordinater refererer til den sist programmerte posisjonen til verktøyet. Denne posisjonen fungerer som relativt (tenkt) nullpunkt. Ved programskrivning angir så de inkrementale koordinatene den avstanden som verktøyet skal kjøres frem, dvs. mellom den siste og den påfølgende nominelle posisjonen. Derfor blir avstanden også kalt kjedemål.


Et inkrementalt mål kjennetegnes med funksjonen G91 før aksebetegnelsen ved hjelp av en «I»

Eksempel 2: Boringer med inkrementale koordinater

Absolutte koordinater for boring **4**

X = 10 mm
Y = 10 mm


Boring 5 , viser til 4	Boring 6 , viser til 5
G91 X = 20 mm	G91 X = 20 mm
G91 Y = 10 mm	G91 Y = 10 mm

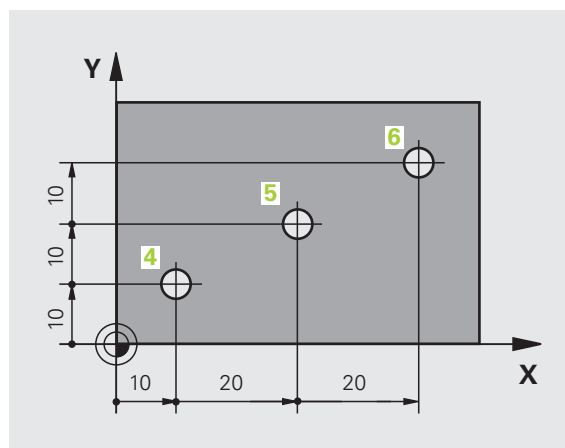

Absolutte og inkrementale polarkoordinater

Absolutte koordinater refererer alltid til polen og vinkelreferanseaksen.

Inkrementale koordinater refererer alltid til den sist programmerte posisjonen til verktøyet.

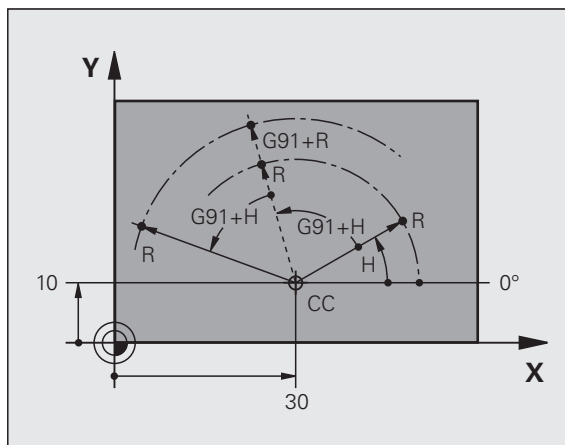

Velge nullpunkt

En emnetegning angir et bestemt formelement på emnet som et absolutt nullpunkt, som oftest et av hjørnene på emnet. Ved setting av nullpunkt retter du først emnet inn etter maskinaksene, og så plasserer du verktøyet i en kjent posisjon i forhold til emnet. Dette gjør du for hver akse. For denne posisjonen setter du TNC-visningen enten på null eller en allerede angitt posisjonsverdi. Dermed tilordner du emnet til referansesystemet som gjelder for TNC-visningen, eller eventuelt bearbeidingsprogrammet.



Hvis emnetegningen bare angir relative nullpunkter, kan du bruke syklusene til koordinatomregning (se brukerhåndboken for syklusprogrammering, sykluser til koordinatomregning).

Hvis emnetegningen ikke har NC-kompatible mål, kan du velge den posisjonen eller det hjørnet på emnet som nullpunkt, som det er raskest å registrere målene for de andre emneposisjonene ut fra.

Det er svært enkelt å sette nullpunkt med en touch-probe fra HEIDENHAIN. Se brukerhåndboken Touch-probe-sykluser, Fastsette nullpunkt med touch-prober.

Eksempel

Emneskissen viser borer (1 til 4), med dimensjoner som refererer til et absolutt nullpunkt med koordinatene $X=0$ $Y=0$. Boringer (5 til 7) refererer til et relativt nullpunkt med de absolutte koordinatene $X=450$ $Y=750$. Med syklusen **NULLPUNKTFORSKYVNING** kan du midlertidig forskyve nullpunktet til posisjonen $X=450$, $Y=750$ for å programmere boringene (5 til 7) uten nærmere beregninger.

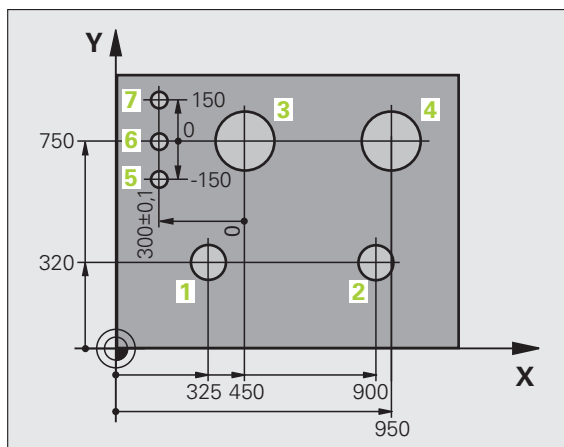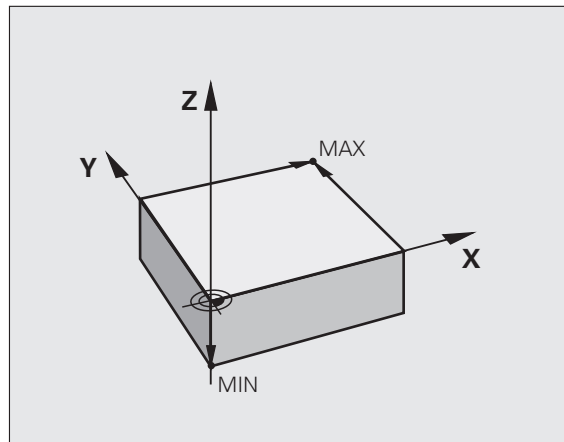

3.2 Åpne og angi programmer

Oppbygging av et NC-program i DIN/ISO-format

Et bearbeidingsprogram består av en rekke programblokker. Illustrasjonen til høyre viser elementene i en blokk.


TNC nummererer blokkene i et bearbeidingsprogram automatisk, avhengig av MP7220. MP7220 definerer blokknumrene trinnvis.

Den første blokken i et program angis med %, navnet på programmet og den aktuelle måleenheten.

De neste blokkene inneholder informasjon om:

- Råemnet
- Verktøyanrop
- Fremkjøring til en sikkerhetsposisjon
- Matinger og turtall
- Banebevegelser, sykluser og videre funksjoner

Den siste blokken i et program angis med **N99999999**, navnet på programmet og den gyldige måleenheten.

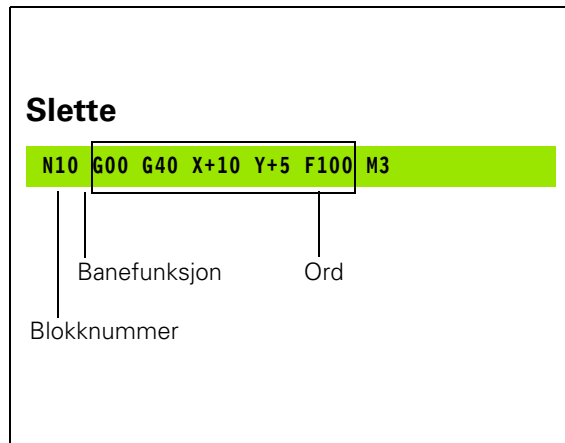

Kollisjonsfare!

HEIDENHAIN anbefaler at du etter verktøyoppkallingen alltid kjører frem til en sikkerhetsposisjon. Fra denne sikkerhetsposisjonen posisjonerer TNC verktøyet i forhold til bearbeidingen uten at det oppstår kollisjoner.



Definere råemne: G30/G31

Straks du har opprettet et nytt program, definerer du et kvaderformet, ubearbeidet emne. For å definere emnet i ettertid trykker du på tasten SPEC FCT, og deretter på funksjonstastene PROGRAM FORH. INNST. og BLK FORM. TNC trenger denne definisjonen til den grafiske simuleringen. Sidene til emnet kan maksimalt være 100 000 mm lange, og ligger parallelt til aksene X, Y og Z. Dette råemnet defineres ved hjelp av to av hjørnepunktene:

- MIN-punkt G30: den minste X-, Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absoluttverdier
- MAKS-punkt G31: den største X-,Y- og Z-koordinaten til kvaderen. Angi absolutte eller inkrementale verdier



Råemnedefinisjonen er bare nødvendig hvis du ønsker å teste programmet grafisk.

Åpne et nytt bearbeidingsprogram

Et bearbeidingsprogram må alltid angis i driftsmodusen **Lagre/rediger program**. Eksempel på oppretting av program:



Velg driftsmodusen **Lagre/rediger program**



Åpne filbehandlingen: Trykk på PGM MGT-tasten

Velge katalog der du vil lagre det nye programmet:

FILNAVN = ALT.H



Angi nytt programnavn, og bekreft med tasten ENT



Velge måleenhet: Trykk på funksjonstasten MM eller INCH. TNC skifter til programvinduet og åpner dialogen for definisjon av **BLK-FORM** (råemne).

PARALLELL SPINDELAKSE X/Y/Z?



Angi spindelaksen, f.eks. Z

DEF BLK FORM: MIN.PUNKT?



Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MIN-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten ENT.

DEF BLK FORM: MAKS.PUNKT?



Angi X-, Y- og Z-koordinatene til MAKS-punktet etter hverandre, og bekreft hver inntasting med tasten ENT.



Eksempel: Vise BLK-form i NC-programmet

%NY G71 *	Programstart, navn, måleenhet
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Spindelakse, MIN-punktkoordinater
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	MAKS-punktkoordinater
N99999999 %NY G71 *	Programslutt, navn, måleenhet

TNC oppretter automatisk den første og siste blokken i programmet.



Hvis du ikke ønsker å programmere en råemnedefinisjon, avbryter du dialogen for **Spindelakse parallell X/Y/Z** med tasten DEL.

TNC kan bare vise grafikken hvis den korteste siden er minst 50 µm, og den lengste siden er maksimum 99 999,999 mm.



Programmere verktøybevegelser i DIN/ISO

Når du vil programmere en blokk, velger du en DIN/ISO-funksjonstast på alfatastaturet. Du kan også bruke de grå banefunksjonstastene for å få den aktuelle G-koden.



Pass på at du bruker store bokstaver.

Eksempel på posisjoneringsblokk



1

ENT

Åpne blokken

KOORDINATER?



10

Angi målkoordinater for X-aksen.



20

ENT

Angi målkoordinater for Y-aksen, og gå videre med tasten ENT

FRESENS SENTRUMSBANE



40

Kjøre uten radiuskorrigering av verktøy: Bekreft med tasten ENT, eller

G41

G42

kjøre til høyre eller venstre for den programmerte konturen: Velg henholdsvis G41 eller G42 med funksjonstastene.

MATING F = ?

100

ENT

Mating for denne banebevegelsen 100 mm/min, og gå videre med tasten ENT

TILLEGGSFUNKSJON M?

3

ENT

Tilleggsfunksjon **M3** Spindel på, og TNC avslutter dialogen med tasten ENT

Programvinduet viser linjen:

```
N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3 *
```



Overføre aktuelle posisjoner

Med TNC er det mulig å overføre verktøyets aktuelle posisjon til programmet, f.eks. når du

- programmerer posisjoneringsblokker
- programmerer sykluser
- definerer verktøy med **G99**

Slik overfører du de riktige posisjonsverdiene:

- Plasser inndatafeltet i en blokk på det stedet der du vil overføre en posisjon.



- Velge funksjonen for å kopiere aktuell posisjon: I funksjonstastrekken viser TNC de aksene som du kan overføre posisjoner fra.



- Velge akse: TNC skriver den aktuelle posisjonen til den valgte aksen i det aktive inndatafeltet.



I arbeidsplanet overfører TNC alltid koordinatene til verktøyets sentrum, også når radiuskorrigeringen av verktøyet er aktiv.

I verktøyaksen overfører TNC alltid koordinatene til verktøyspissen, slik at det alltid blir tatt hensyn til den aktive lengdekorrigeringen av verktøyet.

TNC lar funksjonstastrekken for akseutvalg være aktiv helt til du slår av denne med et nytt trykk på tasten «Overfør aktuell posisjon». Dette gjelder også hvis du lagrer den aktuelle blokken og åpner en ny blokk med banefunksjonstasten. Hvis du velger et blokkelement når du må velge et inntastingsalternativ med funksjonstaster (f.eks. radiuskorrigering), vil TNC også lukke funksjonstastenrekken for akseutvalg.

Funksjonen «Overfør aktuell posisjon» er ikke tillatt når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv.

Redigere program



Du kan redigere et program når det ikke kjøres av TNC i en maskindriftsmodus. TNC tillater at markøren brukes i blokken, men endringer kan ikke lagres. Det vises en feilmelding.

Mens du oppretter eller forandrer et bearbeidingsprogram, kan du velge enkeltlinjer i programmet og enkeltord i setninger ved hjelp av piltastene eller funksjonstastene:

Funksjon	Funksjonstaster/ taster
Bla en side opp	
Bla en side ned	
Hoppe til programstart	
Hoppe til programslutt	
Forandre plasseringen til den aktuelle blokken i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av programblokkene som er programmert forut for den aktuelle blokken	
Forandre plasseringen til den aktuelle blokken i skjermbildet. På den måten blir det mulig å vise flere av programblokkene som er programmert etter den aktuelle blokken	
Hoppe fra blokk til blokk	 
Velge enkeltord i blokken	 
Velge en bestemt blokk: Trykk på tasten GOTO, tast inn ønsket blokknummer, og bekreft med tasten ENT. Alternativt: Angi blokknummertrinn, og hopp over antall inntastede linjer oppover eller nedover ved å trykke på funksjonstasten N LINJER.	



Funksjon	Funksjonstast/ tast
Nullstille verdien for et valgt ord	
Slette feil verdi	
Slette feilmelding (blinker ikke)	
Slette valgt ord	
Slette valgt blokk	
Slette sykluser og programdeler	
Føye til den blokken som du sist redigerte eller slettet	

Sette inn blokker på ønsket sted

- ▶ Velg blokken som du ønsker å føye til en ny blokk bak, og åpne dialogen.

Lagre endringer bevisst

Som standard lagrer TNC endringene automatisk når du skifter driftsmodus, eller når du velger filbehandling eller MOD-funksjonen. Hvis du vil lagre endringer i programmet, går du frem på følgende måte:

- ▶ Velg funksjonstastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten LAGRE, TNC lagrer alle endringer som er gjort siden siste lagring



Lagre program i en ny fil

Hvis ønskelig kan du lagre innholdet i programmet som for øyeblikket er valgt, med et annet programnavn. Slik går du frem:

- ▶ Velg funksjonstastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten LAGRE SOM: TNC viser et vindu der du kan angi mappe og det nye filnavnet
- ▶ Tast inn filnavnet, bekreft med funksjonstasten OK eller tasten ENT, eller avbryt med funksjonstasten AVBRYT

Angre endringer

Hvis ønskelig kan du angre alle endringer som har blitt gjort siden siste lagring. Slik går du frem:

- ▶ Velg funksjonstastrekken med funksjonene for lagring
- ▶ Trykk på funksjonstasten OPPHEV ENDRINGER: TNC viser et vindu der du kan bekrefte eller avbryte
- ▶ Forkast endringene med funksjonstasten JA eller tasten ENT. Avbryt med funksjonstasten NEI

Endre og legg til ord

- ▶ Velg et ord i en blokk, og overskriv det med den nye verdien. Når ordet er valgt, har du adgang til klartekstdialogen.
- ▶ Avslutte endringer: Trykk på END-tasten

Hvis du vil føye til et ord, bruker du piltasten til å gå mot høyre eller venstre til du kommer til den riktige dialogen der du skriver inn ordet.



Søke etter samme ord i flere blokker

Ta i bruk denne funksjonen ved å stille funksjonstasten AUTOM. TEGNING på AV.



Velge et ord i en blokk: Trykk på piltasten til det ønskede ordet er merket



Velg blokken med piltasten.

Merkingen befinner seg på det samme ordet i den blokken du nettopp valgte, som i den første blokken du valgte.



Hvis du har startet søket i et svært langt program, åpner TNC et vindu med fremdriftsindikator. Det vil også være mulig å avbryte søket ved hjelp av funksjonstasten.

Finne vilkårlig tekst

- ▶ Åpne søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten SØK. TNC viser dialogen **Søk tekst**:
- ▶ Angi teksten som det skal søkes etter.
- ▶ Søke etter tekst: Trykk på funksjonstasten UTFØR

Merke, kopiere, slette og legge til programdeler

TNC har følgende funksjoner for kopiering av programdeler innenfor et NC-program, eller for kopiering til et annet NC-program: Se tabellen nedenfor.

Slik kopierer du programdeler:

- ▶ Velg funksjonstastrekke med markeringsfunksjoner.
- ▶ Velg første (siste) blokk i programdelen som skal kopieres.
- ▶ Merke første (siste) blokk: Trykk på funksjonstasten MERK BLOKK. TNC merker det første sifferet i blokknummeret og viser funksjonstasten AVBRYT VALGET
- ▶ Flytt markeringen til siste (første) blokk i programdelen som du vil kopiere eller slette. TNC viser alle merkede blokker i en annen farge. Du kan når som helst oppheve markeringsfunksjonen ved å trykke på funksjonstasten AVBRYT VALGET
- ▶ Kopiere merket programdel: Trykk på funksjonstasten KOPIER BLOKK, og slett merket programdel: Trykk på funksjonstasten SLETT BLOKK. TNC lagrer den merkede blokken.
- ▶ Bruk piltastene for å velge den blokken som den kopierte (utklippte) programdelen skal legges bak.



For å legge den utklippte programdelen inn i et annet program, velger du det aktuelle programmet via filbehandlingen, og merker den blokken som du vil legge programdelen inn bak.

- ▶ Sette inn lagret programdel: Trykk på funksjonstasten SETT INN BLOKK
- ▶ Avslutte markeringsfunksjon: Trykk på funksjonstasten AVBRYT VALGET

Funksjon	Funksjonstast
Slå på markeringsfunksjonen.	VELG BLOKK
Slå av markeringsfunksjonen.	AVBRYT VALGET
Slett den merkede blokken	KLIPP UT BLOKK
Sett inn blokken fra minnet.	SETT INN BLOKK
Kopier merket blokk.	KOPIER BLOKK



TNCs søkefunksjoner

Med TNCs søkefunksjoner kan du søke fritt etter tekst inne i et program, og om nødvendig erstatte den med en ny tekst.

Fritt tekstsøk

- ▶ Velg blokken der søkeordet er lagret.

SØK

▶ Velge søkefunksjonen: TNC viser søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastrekken (se tabellen Søkefunksjoner).
- X +40

▶ Angi den teksten som det skal søkes etter, og vær oppmerksom på forskjell mellom store og små bokstaver
- VIDERE

▶ Forberede et søk: TNC viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastrekken (se tabellen for søkealternativer).
- FULLST.
ORD
UT INN

▶ Endre eventuelt søkealternativene
- UTFØR

▶ Starte et søk: TNC hopper til den nærmeste blokken der den søkte teksten finnes.
- UTFØR

▶ Gjenta et søk: TNC hopper til den nærmeste blokken der den søkte teksten finnes.
- END

▶ Avslutte søkefunksjonen

Søkefunksjoner	Funksjonstast
Vis overlappingsvinduet med de siste søkeelementene. Velg søkeelement med piltasten, og bekreft med tasten ENT.	SISTE SØKE- ELEMENTER
Vis overlappingsvinduet der det er lagret mulige søkeelementer for den gjeldende blokken. Velg søkeelement med piltasten, og bekreft med tasten ENT.	ELEMENTER AKT. BLOKK
Vis overlappingsvinduet med et utvalg av de viktigste NC-funksjonene. Velg søkeelement med piltasten, og bekreft med tasten ENT.	NC- BLOKKER
Aktiver Søk/erstatt-funksjonen.	SØK + ERSTATT



Søkealternativer	Funksjonstast
Bestemme søkeretning	OPPOVER NEDOVER OPPOVER NEDOVER
Bestemme søkets sluttpunkt: Innstillingen KOMPLETT søker fra den aktuelle blokken og tilbake.	KOMPLETT BEGIN/END KOMPLETT BEGIN/END
Starte nytt søk	NVTT SØK

Søke etter / erstatte tekst

Søk/erstatt-funksjonen er ikke mulig

- i beskyttede programmer
- når et program kjøres av TNC

Når du bruker funksjonen ERSTATT ALT, er det viktig å passe på at du ikke kommer i skade for å erstatte tekstdeler som ikke skal endres. Tekster som har blitt erstattet, er tapt for alltid.

► Velg blokken der søkeordet er lagret.

SØK

► Velge søkefunksjonen: TNC viser søkevinduet og viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastrekken

SØK + ERSTATT

► Aktivere erstatt-funksjonen: I overlappingsvinduet viser TNC en alternativ innsettingsmulighet for den teksten som skal settes inn.

X

► Angi den teksten som det skal søkes etter, og vær oppmerksom på forskjell mellom store og små bokstaver. Bekreft med tasten ENT

Z

► Skriv inn teksten som skal settes inn, og vær oppmerksom på forskjell mellom store og små bokstaver

VIDERE

► Forberede et søk: TNC viser de tilgjengelige søkefunksjonene i funksjonstastrekken (se tabellen for søkealternativer).

FULLST. ORD
UT INV

► Endre eventuelt søkealternativene.

UTFØR

► Starte et søk: TNC hopper til nærmeste treff i den søkte teksten.

UTFØR

► Erstatte teksten og gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten ERSTATT. Hvis du vil erstatte alle teksttreffene: Trykk på funksjonstasten ERSTATT ALT. Hvis du ikke ønsker å erstatte teksten og gå videre til neste treff: Trykk på funksjonstasten IKKE ERSTATT drücken

END

► Avslutte søkefunksjonen



3.3 Filbehandling: Grunnleggende

Filer

Filer i TNC	Type
Programmer	
i HEIDENHAIN-format	.H
i DIN/ISO-format	.I
smarT.NC-filer	
Strukturerte enhetsprogrammer	.HU
Konturbeskrivelser	.HC
Punkttabeller for bearbeidingsposisjoner	.HP
Tabeller for	
alle	.T
Verktøyskifter	.TCH
Paletter	.P
Nullpunkter	.D
Punkter	.PNT
Forhåndsinnstillinger	.PR
Skjærededata	.CDT
Skjærematerialer, materialer	.TAB
Tekster som	
ASCII-filer	.A
Hjelp-filer	.CHM
Tegninger som	
ASCII-filer	.DXF
Andre filer	
Oppspenningsutstyrsmaler	.CFT
Parametrisert oppspenningsutstyr	.CFX
Avhengige data (f.eks. inndelingspunkter)	.DEP
Arkiv	.ZIP

Når du legger inn et bearbeidingsprogram i TNC, må du først gi programmet et navn. TNC lagrer programmet på harddisken som en fil med det samme navnet. Også tekster og tabeller blir lagret som filer av TNC.

For at det skal være raskt å finne igjen og arbeide med filene, har TNC et eget vindu til filbehandling. Her kan du håndtere de ulike filene, kopiere, slette og skifte navn på dem.

Med TNC kan du behandle et nesten uendelig antall filer, men i hvert fall **21 GB**. Størrelsen på harddisken avhenger av hoveddatamaskinen som er installert i maskinen din. Se de tekniske dataene. Et enkelt NC-program kan være på maksimalt **2 GB**

Navn på filer

For programmer, tabeller og tekster legger TNC en endelse til filnavnet. Endelsen er skilt fra resten av filnavnet med et punktum. Denne endelsen viser filtypen.

PROG20	.H
Filnavn	Filtype

Lengden på filnavnet må ikke overskride 25 tegn, ellers kan ikke TNC vise hele filnavnet.

Filnavnene på TNC er underlagt følgende standard: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-standard). Derfor kan filnavnene inneholde følgende tegn:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i
j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

For å unngå problemer ved overføringen av filer må ingen andre tegn brukes i filnavnet.



Den maksimale lengden på et filnavn må ikke overskride den maksimalt tillatte banelengden på 82 tegn (se Baner på side 119).



Vis eksternt opprettede filer på TNC

Det er installert noen tilleggsverktøy på TNC, som gjør at du kan vise og delvis også redigere filer som er opprettet i følgende tabeller.

Filtyper	Type
PDF-filer	pdf
Excel-tabeller	xls
	csv
Internett-filer	html
Tekstfiler	txt
	ini
Grafikkfiler	bmp
	gif
	jpg
	png

Mer informasjon om å vise og redigere de oppførte filtypene: Se «Tilleggsverktøy for behandling av eksterne filtyper» på side 141.

Sikkerhetskopierte data

HEIDENHAIN anbefaler at de nye programmene og filene som opprettes på TNC, med jevne mellomrom sikkerhetskopieres over til en PC.

Med det kostnadsfrie dataoverføringsprogrammet TNCremo NT tilbyr HEIDENHAIN en enkel mulighet til å ta sikkerhetskopier av de dataene som er lagret på TNC.

I tillegg trenger du et lagringsmedium der du kan sikkerhetskopierte alle maskinspesifikke data (PLS-program, maskinparametere osv.). Ta eventuelt kontakt med maskinprodusenten om denne muligheten.



Dersom du ønsker å sikkerhetskopierte filer som befinner seg på harddisken (> 2 GB), vil dette ta flere timer. Foreta eventuelt slik sikkerhetskopiering om natten.

Med jevne mellomrom bør du slette filer som du ikke lenger har bruk for, slik at TNC alltid har tilstrekkelig plass på harddisken for systemfiler (f.eks. verktøytabeller).



Etter 3 til 5 år, avhengig av driftsforholdene, regner man med at harddisker begynner å svikte (f.eks. på grunn av vibrasjonsbelastninger). HEIDENHAIN anbefaler derfor at du får kontrollert harddisken etter 3 til 5 år.

3.4 Arbeide med filbehandlingen

Kataloger

Det er mulig å lagre svært mange programmer eller filer på harddisken. Legg derfor de enkelte filene i kataloger (mapper) slik at du beholder oversikten. I disse katalogene kan du så opprette nye kataloger, såkalte underkataloger. Med tasten +/- eller ENT kan du vise og skjule underkataloger.



TNC kan administrere opptil 6 katalognivåer.

Hvis du har mer enn 512 filer i en katalog, kan ikke TNC lenger sortere filene alfabetisk.

Katalognavn

Navnet på katalogen må ikke være lenger enn den maksimalt tillatte banelengden på 82 tegn (se Baner på side 119).

Baner

En bane angir stasjonen og samtlige kataloger, eventuelt underkataloger der en fil er lagret. De enkelte leddene skilles med bakovervendt skråstrek (\).



Den maksimalt tillatte banelengden, dvs. alle tegn som betegner en stasjon, katalog eller et filnavn inkludert typeendelse, må ikke overskride 82 tegn!


Stasjonsbetegnelsen kan ha maksimalt 8 store bokstaver.

Eksempel

På stasjonen **TNC:** ble katalogen **AUFTR1** opprettet. Deretter ble det i katalogen **AUFTR1** opprettet en underkatalog kalt **NCPROG**. I denne underkatalogen ble bearbeidingsprogrammet **PROG1.H** kopiert inn. Bearbeidingsprogrammet får dermed banen:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Grafikken til høyre viser et eksempel på en katalogvisning med ulike baner.

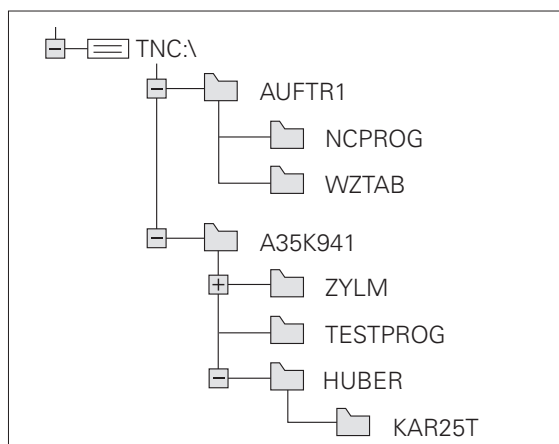

Oversikt: Funksjonene i filbehandlingen



Hvis du ønsker å arbeide med den gamle filbehandlingen, må du omstille til den gamle filbehandlingen med MOD-funksjonen (se Endre innstillingen PGM MGT på side 597)

Funksjon	Funk-sjonstast	Side
Kopiere (og konvertere) enkeltfiler		Side 128
Velge målkatalog		Side 128
Vise bestemte filtyper		Side 124
Opprette ny fil		Side 127
Vise de 10 sist valgte filene		Side 131
Slette fil eller katalog		Side 132
Merke fil		Side 133
Gi fil nytt navn		Side 135
Beskytte fil mot endring og sletting		Side 136
Oppheve filbeskyttelse		Side 136
Arkivere filer		Side 139
Restaurere filer fra arkivet		Side 140
Åpne smarT.NC-program		Side 126



Funksjon	Funk- sjonstast	Side
Administrere nettstasjonene		Side 148
Kopiere katalog		Side 131
Oppdater katalogtreet, f.eks. for å se om det er blitt opprettet en ny katalog ved åpen filbehandling i en nettverksstasjon.		



Åpne filbehandlingen



Trykk på tasten PGM MGT: TNC viser vinduet for filbehandling (bildet viser grunninnstillingen). Hvis TNC har en annen skjerminnstilling, trykker du på funksjonstasten VINDU)

Det smale vinduet til venstre viser tilgjengelige stasjoner og kataloger. Stasjonene betegner enheter som data kan lagres eller overføres til. En av stasjonene er harddisken til TNC, andre stasjoner er grensesnittene (RS232, RS422, Ethernet), der du for eksempel kan koble til en PC. En av katalogene er merket med mappesymbolet (venstre vindu), og har mappenavnet uthevet (høyre vindu). Underkataloger er rykket inn mot høyre. Hvis det er en trekant foran mappesymbolet, betyr det at det finnes flere underkataloger som kan vises ved å trykke på tastene +/- eller ENT.




TNC viser alltid stasjoner i følgende rekkefølge:

- Først serielle grensesnitt (RS232 og RS422)
- Deretter TNC-stasjonen
- Deretter alle andre stasjoner

Innenfor de tre gruppene viser TNC stasjonene i alfabetisk rekkefølge.

Det brede vinduet til høyre viser alle filene som er lagret i den valgte katalogen. Det vises flere typer informasjon for hver fil. Denne informasjonen blir nærmere forklart i tabellen under.

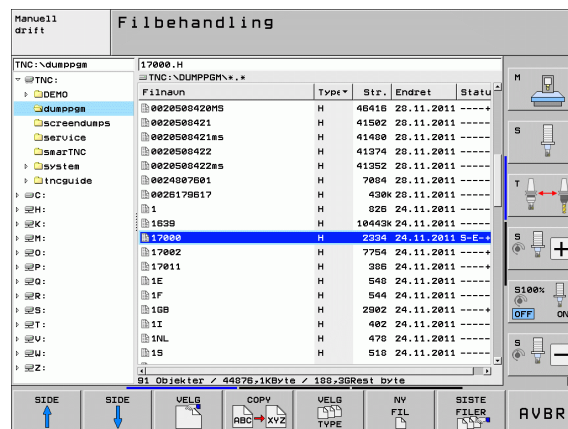

Visning	Beskrivelse
Filnavn	Navn med maksimalt 25 tegn
Type	Filtype
Størrelse	Filstørrelse i byte
Endret	Dato og klokkeslettet da filen sist ble endret. Datoformat kan innstilles.
Status	Filegenskaper: E : Programmet er valgt i driftsmodusen Lagre/rediger program S : Programmet er valgt i driftsmodusen Programtest M : Programmet er valgt i en programkjøringsmodus P : Filen er beskyttet mot sletting og endringer (beskyttet) + : Det finnes avhengige filer (inndelingsfiler, filer for verktøyinnsats)

I tillegg viser TNC en forhåndsvisning for filen som er markert, i vinduet nede til venstre hos de fleste filtyper. Det kan ta litt tid før forhåndsvisningsbildet vises dersom filen er veldig stor. Funksjonen Filforhåndsvisning kan også deaktiveres (se Tilpasse filbehandlingen på side 137)



Velge stasjoner, kataloger og filer

PGM
MGT

Anrop filbehandling

Bruk piltastene eller funksjonstastene for å flytte markeringen til det ønskede feltet på skjermen:



Flytte markeringen fra høyre til venstre vindu, og omvendt



Flytter markeringen opp og ned i vinduet



Flytter markeringen side for side opp og ned i vinduet

Trinn 1: Velge stasjon

Merke stasjon i venstre vindu:



Velge stasjon: Trykk på funksjonstasten VELG, eller



Trykk på tasten ENT

Trinn 2: Velge mappe

Merke katalogen i venstre vindu: Alle filene i katalogen som er merket (lys bakgrunn), vises automatisk i høyre vindu

Trinn 3: Velge fil



Trykk på funksjonstasten VELG TYPE



Trykk på funksjonstasten for ønsket filtype, eller



trykk på funksjonstasten VIS ALLE for å vise alle filer, eller

4* .H



bruk jokertegnet (*), for eksempel for å vise alle filer med filtype .H som begynner med 4.

Merke filen i høyre vindu:



Trykk på funksjonstasten VELG, eller



Trykk på tasten ENT

TNC aktiverer den valgte filen i den driftsmodusen som du har åpnet filbehandlingen i.



Velge smarT.NC-programmer

Programmer som er opprettet i driftsmodusen smarT.NC, kan åpnes i driftsmodusen **Lagre/rediger program** med smarT.NC- eller med klartekstredigeringsprogrammet. Som standard åpner TNC **.HU-** og **.HC-**programmer alltid med smarT.NC-redigeringsprogrammet. Hvis du vil åpne programmer med klartekstredigeringsprogrammet, må du gå frem slik:


Anrop filbehandling

Bruk piltastene eller funksjonstastene for å flytte markeringen til en **.HU-** eller en **.HC-fil**:



Flytte markeringen fra høyre til venstre vindu, og omvendt



Flytter markeringen opp og ned i vinduet



Flytter markeringen side for side opp og ned i vinduet


Skifte funksjonstastrekke


Velg undermenyen for valg av redigeringsprogram


Åpne **.HU-** eller **.HC-programmet** med klartekstredigeringsprogrammet


Åpne **.HU-programmet** med smarT.NC-redigeringsprogrammet


Åpne **.HC-programmet** med smarT.NC-redigeringsprogrammet

126

Programmering: grunnleggende, filbehandling



Opprette ny katalog (bare mulig på stasjonen TNC:\)

Merk katalogen i venstre vindu, der du vil opprette en underkatalog

NY  Angi navnet på den nye katalogen, og trykk på tasten ENT

OPPRETTE KATALOGEN \NY?

JA

Bekreft med funksjonstasten JA, eller

NEI

avbryt med funksjonstasten NEIN

Opprette ny fil (bare mulig på stasjonen TNC:\)

Velg katalogen der du ønsker å opprette en ny fil

NY  Angi det nye filnavnet med filendelse, trykk på ENT-tasten

NY
FIL


Åpne dialogen for å opprette ny fil

NY  Angi det nye filnavnet med filendelse, trykk på ENT-tasten



Kopiere enkeltfiler

- Flytt markeringen til den filen som skal kopieres.



- Trykk på funksjonstasten KOPIEREN: Velg kopieringsfunksjon. TNC viser en funksjonstastrekke med ulike funksjoner. Som alternativ kan du også bruke snarveien CTRL+C for å starte kopieringen



- Skriv inn navnet på målfilen, og bekreft med tasten ENT eller funksjonstasten OK: TNC kopierer filen til den gjeldende katalogen eller til den valgte målkatalogen. Den opprinnelige filen beholdes.



- Trykk på funksjonstasten Målkatalog for å velge målkatalogen i et overlappingsvindu, og bekreft med tasten ENT eller funksjonstasten OK: TNC kopierer filen med samme navn til den valgte katalogen. Den opprinnelige filen beholdes



Når du har startet kopieringen med tasten ENT eller funksjonstasten OK viser TNC et overlappingsvindu med fremdriftsindikator.

Kopiere fil til en annen katalog

- ▶ Velg skjerminndeling med like store vinduer.
- ▶ Vise kataloger i begge vinduer: Trykk på funksjonstasten BANE

Høyre vindu

- ▶ Flytt markeringen til den katalogen som du vil kopiere filene til, og vis filene i denne katalogen med tasten ENT

Venstre vindu

- ▶ Velg katalogen med de filene som du ønsker å kopiere, og vis filene ved å trykke på tasten ENT.



- ▶ Vis funksjonene for merking av filer.



- ▶ Flytt markeringen til filen som du ønsker å kopiere, og merk den. Hvis du ønsker det, kan du merke flere filer på samme måte.



- ▶ Kopier de merkede filene til målkatalogen.

Flere markeringsfunksjoner: se «Merke filer» på side 133.

Hvis du har merket filer både i venstre og høyre vindu, vil TNC kopiere fra den katalogen der markeringen står.

Overskrive filer

Hvis du kopierer filer til en katalog der det finnes filer med samme navn, vil TNC spørre om du vil at filene i målkatalogen skal overskrives:

- ▶ Overskrive alle filene: Trykk på funksjonstasten JA
- ▶ Ikke overskrive filer: Trykk på funksjonstasten NEIN
- ▶ Bekrefte overskriving for hver enkelt fil: Trykk på funksjonstasten BEKREFT.

Hvis du vil overskrive en beskyttet fil, må du bekrefte overskrivingen individuelt, eller eventuelt avbryte den.

Kopiere tabell

Når du kopierer tabeller, kan du overskrive enkeltlinjer eller kolonner i måltabellen ved hjelp av funksjonstasten ERSTATT FELT. Forutsetninger:

- Måltabellen må allerede finnes
- Filen som skal kopieres, kan bare inneholde de kolonnene eller linjene som skal erstattes.



Funksjonstasten **ERSTATT FELT** vises ikke hvis du prøver å overskrive tabellen i TNC med eksterne data ved hjelp av et dataoverføringsprogram, f.eks. TNCremoNT. Kopier den eksternt opprettede filen til en annen katalog, og utfør deretter kopieringen ved hjelp av filbehandlingen i TNC.

Den eksterne tabellen må ha filtypen **.A** (ASCII). I slike tilfeller kan tabellen inneholde vilkårlige linjenummer. Hvis du oppretter filtypen **.T**, må tabellen inneholde fortløpende linjenummer som begynner med 0.

Eksempel

Du har målt verktøylengden og verktøyradiusen på 10 nye verktøy med en forhåndsinnstiller. Deretter oppretter enheten verktøytabellen TOOL.A med 10 linjer (dvs. 10 verktøy) og kolonnene:

- Verktøynummer (kolonne **T**)
 - Verktøylengde (kolonne **L**)
 - Verktøyradius (kolonne **R**)
- ▶ Kopier denne tabellen fra et eksternt lagringsmedium til en hvilken som helst katalog
 - ▶ Kopier den eksternt opprettede tabellen med filbehandlingen i TNC ved å overskrive den eksisterende tabellen TOOL.T: TNC spør om den eksisterende verktøytabellen TOOL.T skal overskrives:
 - ▶ Trykk på funksjonstasten JA, og dermed overskriver TNC den gjeldende filen TOOL.T fullstendig. Etter kopieringen består TOOL.T av bare 10 linjer. Alle kolonner, selvsagt med unntak av kolonnene Nummer, Lengde og Radius, blir tilbakestilt.
 - ▶ Alternativt kan du trykke på funksjonstasten ERSTATT FELT. TNC vil da bare overskrive de 10 første linjene i kolonnene Nummer, Lengde og Radius i TOOL.T. TNC endrer ikke dataene i de øvrige linjene og kolonnene

Kopiere katalog



For å kunne kopiere kataloger må du ha stilt inn visningen slik at TNC viser katalogene i høyre vindu (se Tilpasse filbehandlingen på side 137).

Vær oppmerksom på at ved kopiering av kataloger kopierer TNC kun de filene som vises med de aktuelle filterinnstillingene.

- ▶ Flytt markeringen i høyre vindu til katalogen som du vil kopiere.
- ▶ Trykk på funksjonstasten KOPIERE: TNC henter frem et vindu for valg av målkatalog
- ▶ Velg målkatalog og bekreft med tasten ENT eller funksjonstasten OK: TNC kopierer den valgte katalogen og underkatalogene til den valgte målkatalogen

Velge en av de sist valgte filene

Anrop filbehandling


Vise de 15 sist valgte filene: Trykk på funksjonstasten SISTE FILER

Bruk piltastene for å flytte markeringen til filen som du vil velge:

Flytter markeringen opp og ned i vinduet

Velge fil: Trykk på funksjonstasten VELG, eller

Trykk på tasten ENT

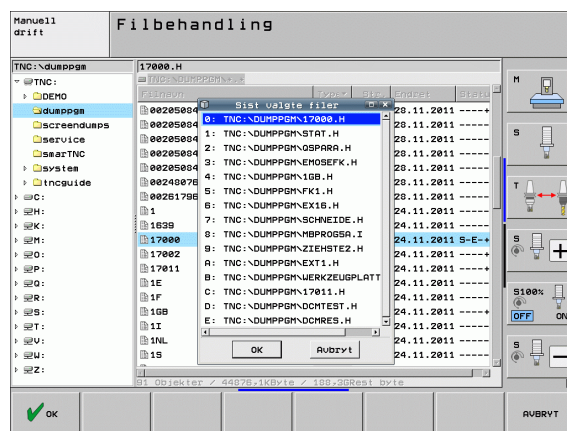

Slette fil

**OBS! Fare for tap av data!**

Sletting av data kan ikke angres!

- Flytt markeringen til den filen som skal slettes.



- Velge slettefunksjon: Trykk på funksjonstasten SLETT. TNC spør om filen virkelig skal slettes.
- Bekrefte sletting: Trykk på funksjonstasten JA, eller
- Avbryte sletting: Trykk på funksjonstasten NEIN

Slette katalog

**OBS! Fare for tap av data!**

Sletting av kataloger og filer kan ikke angres.

- Flytt markeringen til den katalogen som du vil slette.



- Velge slettefunksjon: Trykk på funksjonstasten SLETT. TNC spør om katalogen og alle underkataloger og filer virkelig skal slettes.
- Bekrefte sletting: Trykk på funksjonstasten JA, eller
- Avbryte sletting: Trykk på funksjonstasten NEIN

Merke filer

Merkefunksjon	Funksjonstast
Flytt markøren opp	
Flytt markøren ned	
Merke enkeltfiler	
Merke alle filene i en katalog	
Oppheve merking av enkelte filer	
Oppheve merking av alle filer	
Kopiere alle merkede filer	



Funksjoner som kopiering eller sletting av filer kan du utføre både på enkeltfiler og på flere filer samtidig. Slik merker du flere filer:

Flytt markeringen til den første filen.



Vise merkefunksjonene: Trykk på funksjonstasten MERK



Merke fil: Trykk på funksjonstasten MERK FIL



Flytt markeringen til den neste filen. Fungerer bare med funksjonstaster. Ikke bruk piltastene!



Merke flere filer: Trykk på funksjonstasten MERK FIL osv.



Kopiere merkede filer: Trykk på funksjonstasten KOP. MERK. eller



Slette merkede filer: Trykk på funksjonstasten AVBR for å gå ut av markeringsfunksjonene, og trykk deretter på funksjonstasten SLETT for å slette de merkede filene

Merke filer med snarveier

- ▶ Flytt markeringen til den første filen.
- ▶ Trykk på CTRL-tasten, og hold den nede
- ▶ Beveg markørrammen til andre filer med piltastene.
- ▶ Mellomromstasten merker filen
- ▶ Når du har merket alle ønskede filer: Slipp opp CTRL-tasten, og utfør ønsket filbehandlingsoperasjon.



CTRL+A markerer alle filer i katalogen.

Hvis du trykker på tasten SHIFT i stedet for CTRL, merker TNC automatisk alle filene du velger med piltastene.

Gi filen nytt navn

- ▶ Flytt markeringen til den filen som skal få nytt navn.



- ▶ Velg funksjonen for endring av navn.
- ▶ Angi et nytt filnavn. Filtypen kan ikke endres.
- ▶ Utfør endring av navn: Trykk på tasten ENT



Tilleggsfunksjoner

Aktivere/oppheve filbeskyttelse

- ▶ Flytt markeringen til den filen som skal beskyttes.
- 

 - ▶ Velge tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten TILLEGGS. FUNKSJ.
- 

 - ▶ Aktivere filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten BESKYTT, og filen får statusen P
- 

 - ▶ Oppheve filbeskyttelse: Trykk på funksjonstasten UBESKYTT.

Koble USB-enhet til/fra

- ▶ Flytt markeringen til det venstre vinduet
- 

 - ▶ Velge tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten TILLEGGS. FUNKSJ.
- 

 - ▶ Søk etter USB-enhet
- 

 - ▶ For å fjerne USB-enheten: Flytt markeringen til USB-enheten.
- 

 - ▶ Fjerne USB-enheten

Mer informasjon: Se USB-enheter tilkoblet TNC (FCL 2-funksjon) på side 149.

Tilpasse filbehandlingen

Menyen for tilpassing av filbehandlingen kan enten åpnes ved å klikke med musen på banenavnet eller ved å trykke på funksjonstastene:

- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velg tredje funksjonstastlinje.
- ▶ Trykk på funksjonstasten TILLEGGSFUNK.
- ▶ Trykk på funksjonstasten VALG . TNC viser menyen for tilpasning av filbehandlingen
- ▶ Skyv markeringen til ønsket innstilling ved hjelp av piltastene.
- ▶ Med mellomromstasten aktiverer eller deaktiverer du innstillingene.

Følgende tilpasninger kan gjøres med filbehandlingen:

■ Bokmerker

Ved hjelp av bokmerker kan du administrere katalogfavorittene. Du kan legge til eller slette den aktive mappen eller slette alle bokmerkene. Alle mappene du har lagt til, vises i bokmerkelisten slik at det er lett å velge dem.

■ Visning

I menypunktet Visning kan du definere hvilken informasjon TNC skal vise i filvinduet.

■ Datoformat

I menypunktet datoformat kan du definere formatet som datoen skal vises med i kolonnen **Endret**

■ Innstillinger

■ Markør: Skift vindu


Hvis markøren står i katalogstrukturen: Bestem om TNC skal skifte vindu eller vise eventuelle underkataloger når du trykker på høyre piltast

■ Mappe: søk

Angi om TNC skal søke etter undermapper i den aktive mappen ved navigering i mappestrukturen eller ikke (ikke aktiv: høyere hastighet)

■ F.visn.: vis

Angi om forhåndsvisningsvinduet skal vises eller ikke (se Åpne filbehandlingen på side 122)

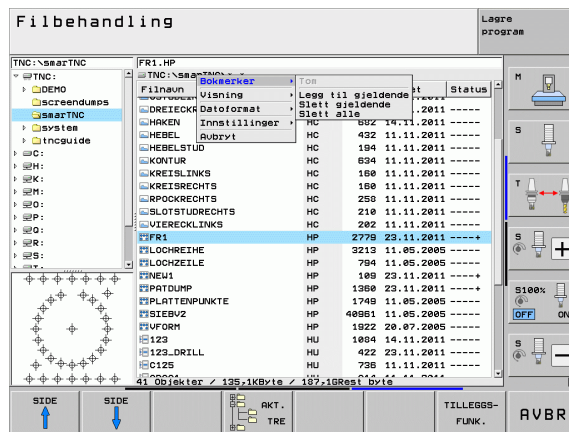

Arbeide med snarveier

Snarveier er kommandoer som utløses av spesielle tastekombinasjoner. Snarveier utfører alltid funksjoner som du også kan utføre med en funksjonstast. Følgende snarveier er tilgjengelige:

- **CTRL+S:**
Velge fil (se også Velge stasjoner, kataloger og filer på side 124)
- **CTRL+N:**
Starte dialog for å opprette ny fil/katalog (se også Opprette ny fil (bare mulig på stasjonen TNC:\) på side 127)
- **CTRL+C:**
Starte dialog for å kopiere valgte filer/kataloger (se også Kopiere enkeltfiler på side 128)
- **CTRL+R:**
Starte dialog for å gi en valgt fil/katalog nytt navn (se også Gi filen nytt navn på side 135)
- **Tasten DEL:**
Starte dialog for å slette valgte filer/kataloger (se også Slette fil på side 132)
- **CTRL+O:**
Starte Åpne-med-dialog (se også Velge smarT.NC-programmer på side 126)
- **CTRL+W:**
Bytte skjerminndeling (se også Overføre data til/fra eksternt lagringsmedium på side 146)
- **CTRL+E:**
Vise funksjoner for tilpasning av filbehandlingen (se også Tilpasse filbehandlingen på side 137)
- **CTRL+M:**
Tilkoble USB-enhet (se også USB-enheter tilkoblet TNC (FCL 2-funksjon) på side 149)
- **CTRL+K:**
Fjerne USB-enhet (se også USB-enheter tilkoblet TNC (FCL 2-funksjon) på side 149)
- **Shift+piltast opp/ned:**
Merke flere filer/kataloger (se også Merke filer på side 133)
- **Tasten ESC:**
Avbryt funksjonen



Arkivere filer

Med arkiveringsfunksjonen til TNC kan du lagre filer og kataloger i et ZIP-arkiv. ZIP-arkivet kan åpnes eksternt med kommersielle programmer.



TNC pakker alle de markerte filene og katalogene inn i det ønskede ZIP-arkivet. TNC pakker TNC-spesifikke filer (f.eks. dialogprogrammer med klartekst) inn i ASCII-format, slik at disse ev. kan åpnes eksternt med et ASCII-redigeringsprogram

Slik går du frem når du skal arkivere:

- Marker filene og katalogene som du vil arkivere i den høyre skjermdelen.

TILLEGGS-
FUNKSJ.

- Velge tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten TILLEGGS. FUNKSJ.



- Opprette arkiv: Trykk på funksjonstasten ZIP. TNC viser et vindu hvor du kan angi arkivnavnet

- Angi ønsket arkivnavn.



- Bekreft med funksjonstasten OK: TNC viser et vindu hvor du kan velge hvilken katalog du vil lagre arkivet i

- Velg ønsket katalog, og bekreft med funksjonstasten OK



Hvis styringen er koblet til firmanettverket og har skriverrettigheter, kan du også lagre arkivet direkte på en nettverksstasjon.

Med hurtigtasten CTRL+Q kan du arkivere filer som allerede er markert, direkte.



Pakke ut filer fra arkivet

Slik går du frem når du skal pakke ut:

- ▶ Marker ZIP-filen som du vil pakke ut i den høyre skjermdelen.
 - ▶ Velge tilleggsfunksjoner: Trykk på funksjonstasten TILLEGGS. FUNKSJ.
- ▶ Pakke ut valgt arkiv: Trykk på funksjonstasten UNZIP. TNC viser et vindu hvor du kan velge målkatalogen
 - ▶ Velg ønsket målkatalog.
- ▶ Bekreft med funksjonstasten OK: TNC pakker ut arkivet



TNC pakker alltid ut filene basert på den valgte målkatalogen. Hvis arkivet inneholder kataloger, legger TNC disse til som underkataloger.

Med hurtigtasten CTRL+T kan du pakke ut en markert ZIP-fil direkte.

Tilleggsverktøy for behandling av eksterne filtyper

Med tilleggsværktøy kan du vise eller redigere ulike eksternt opprettede filtyper på TNC.

Filtyper	Beskrivelse
PDF-filer (pdf)	Side 141
Excel-tabeller (xls, csv)	Side 142
Internett-filer (htm, html)	Side 142
ZIP-arkiv (zip)	Side 143
Tekstfiler (ASCII-filer, f.eks. txt, ini)	Side 144
Grafikkfiler (bmp, gif, jpg, png)	Side 145



Når du overfører filer fra PC til styringen med TNCremo, må du ha ført opp filtypeendelsene pdf, xls, zip, bmp, gif, jpg og png i listen over binært overførbare filtyper (menypunkt >Ekstra >Konfigurasjon >Modus i TNCremoNT).

Vise PDF-filer

Når du vil åpne PDF-filer direkte i TNC, gjør du følgende:

PGM
MGT

- ▶ Anrop filbehandling
- ▶ Velg katalogen der PDF-filen er lagret.
- ▶ Flytt markeringen til PDF-filen

ENT


- ▶ Trykk på ENT-tasten: TNC åpner PDF-filen med tilleggsværktøyet **PDF-visning** i et eget vindu

Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver tid bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la PDF-filen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Når du plasserer musepekeren over en knapp, vil du få opp en kort tipstekst til knappens gjeldende funksjon. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **PDF-visning** under **Hjelp**.

Når du vil avslutte **PDF-visningen**, gjør du følgende:

- ▶ Velg menypunktet **Fi1** med musen
- ▶ Velg menypunktet **Lukk**: TNC går tilbake til filbehandlingen

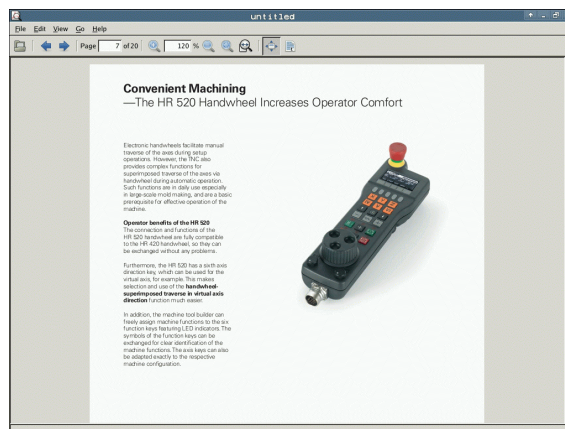

Vise og redigere Excel-filer

For å åpne og redigere Excel-filer med endelsen **xls** eller **csv** direkte i TNC, gjør du følgende:

PGM
MGT

- Anrop filbehandling
- Velg katalogen der Excel-filen er lagret
- Flytt markeringen til Excel-filen
- Trykk på ENT-tasten: TNC åpner Excel-filen med tilleggsverktøyet **Gnumeric** i et eget vindu

EN

Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver til bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la Excel-filen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Når du plasserer musepekeren over en knapp, vil du få opp en kort tipstekst til knappens gjeldende funksjon. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **Gnumeric** under **Hjelp**.

Når du vil avslutte **Gnumeric**, gjør du følgende:

- ▶ Velg menypunktet **File** med musen
- ▶ Velg menypunktet **Quit**: TNC går tilbake til filbehandlingen

Vise Internett-filer

For å åpne og redigere Internett-filer med endelsen **htm** eller **html** direkte i TNC, gjør du følgende:

PGM
MGT

- Anrop filbehandling
- Velg katalogen der Internett-filen er lagret.
- Flytt markeringen til Internett-filen
- Trykk på ENT-tasten: TNC åpner Internett-filen med tilleggsværktøyet **Mozilla Firefox** i et eget vindu

EN


Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver tid bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la PDF-filen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Når du plasserer musepekeren over en knapp, vil du få opp en kort tipstekst til knappens gjeldende funksjon. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **Mozilla Firefox** under **Hjelpe**.

Når du vil avslutte **Mozilla Firefox**, gjør du følgende:

- ▶ Velg menypunktet **File** med musen
- ▶ Velg menypunktet **Quit**: TNC går tilbake til filbehandlingen

Excel.xls - Grumeric											
File Edit View Insert Format Tools Data Help											
C3 = -B7*B1+C7*C1-D7*D1											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	List	1,30 €	0,45 €	0,40 €							
2	Name	T1	T2	T3	total						
3			0	2	0	2,00 €					
4			0	0	0	0,00 €					
5			0	0	0	0,00 €					
6			0	0	0	0,00 €					
7			0	0	0	0,00 €					
8			0	0	0	0,00 €					
9			0	0	0	0,00 €					
10			0	0	0	0,00 €					
11			0	0	0	0,00 €					
12			0	0	0	0,00 €					
13			1	1	0	1,75 €					
14			0	0	0	0,00 €					
15			0	0	0	0,00 €					
16			0	0	0	0,00 €					
17			0	0	0	0,00 €					
18			1	2	0	2,20 €					
19			0	0	0	0,00 €					
20			0	0	0	0,00 €					
21			1	1	1	2,15 €					
22			1	1	0	1,75 €					
23			0	2	0	2,00 €					
24			0	0	0	0,00 €					
25			0	0	0	0,00 €					
26			1	2	2	2,10 €					
27			1	0	2	2,10 €					
28			1	2	0	2,20 €					
29			1	3	0	2,85 €					
30			2	0	2	2,20 €					
31			1	2	0	2,20 €					
32			1	2	0	2,20 €					
33			1	2	0	2,20 €					
34			0	0	0	0,00 €					
35			1	0	1	1,75 €					

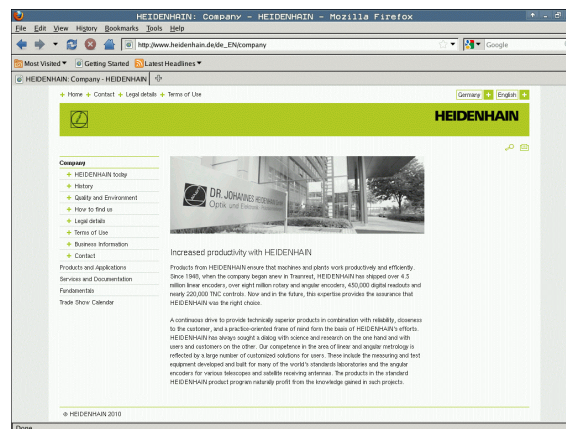

Arbeide med ZIP-arkiver

For å åpne og redigere ZIP-arkiv med endelsen **zip** direkte i TNC, gjør du følgende:

PGM
MGT

► Anrop filbehandling

► Velg katalogen der arkivfilen er lagret.

► Flytt markeringen til arkivfilen

ENT

► Trykk på ENT-tasten: TNC åpner ZIP-filen med tilleggsverktøyet **Xarchiver** i et eget vindu

Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver til bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la ZIP-filen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Når du plasserer musepekeren over en knapp, vil du få opp en kort tipstekst til knappens gjeldende funksjon. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **Xarchiver** under **Hjelp**.




Ved pakking og åpning av NC-programmer og NC-tabeller må du være oppmerksom på at TNC ikke gjennomfører noen konvertering fra binær til ASCII eller omvendt. Ved overføring til TNC-styringer med andre programvareversjoner, kan slike filer eventuelt ikke leses av TNC.

Når du vil avslutte **Xarchiver**, gjør du følgende:

► Velg menyunktet **Archiv** med musen

► Velg menyunktet **Beenden**: TNC går tilbake til filbehandlingen

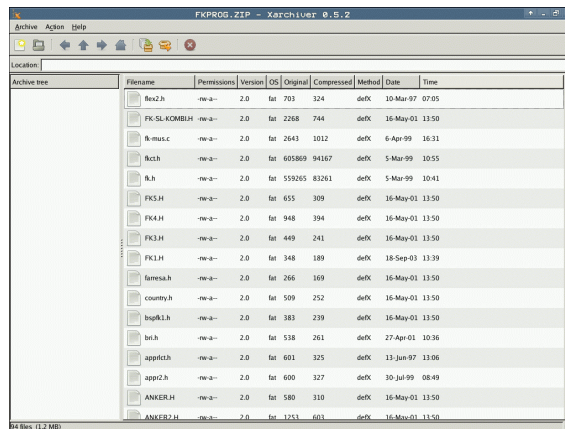

Vise og redigere tekstfiler

For å åpne og redigere tekstfiler (ASCII-filer, f.eks. med filendelsen **txt** eller **ini**) gjør du følgende:

PGM
MGT

- ▶ Anrop filbehandling
- ▶ Velg stasjonen og katalogen der tekstfilen er lagret
- ▶ Flytt markeringen til tekstfilen
- ▶ Trykk på ENT-tasten: TNC viser et vindu der du kan velge ønsket redigeringsprogram
- ▶ Trykk på ENT-tasten for å velge **Mousepad**-bruk. Alternativt kan du også åpne tekstfiler med det interne tekstredigeringsprogrammet til TNC
- ▶ Trykk på ENT-tasten: TNC åpner tekstfilen med tilleggsverktøyet **Mousepad** i et eget vindu




Når du åpner en H- eller I-fil på en ekstern stasjon og lagrer denne med **Mousepad** på TNC-stasjonen, vil programmet ikke automatisk endres til det interne styringsformatet. Program som er lagret på den måten, kan du ikke åpne eller redigere med TNC-redigeringsprogrammet.

Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver til bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la tekstfilen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Inne i Mousepad finner du de kjente snarveiene fra Windows, som du raskt kan redigere tekster med (CTRL+C, CTRL+V, ...).

Når du vil avslutte **Mousepad**, gjør du følgende:

- ▶ Velg menypunktet **Fil** med musen
- ▶ Velg menypunktet **Beenden**: TNC går tilbake til filbehandlingen

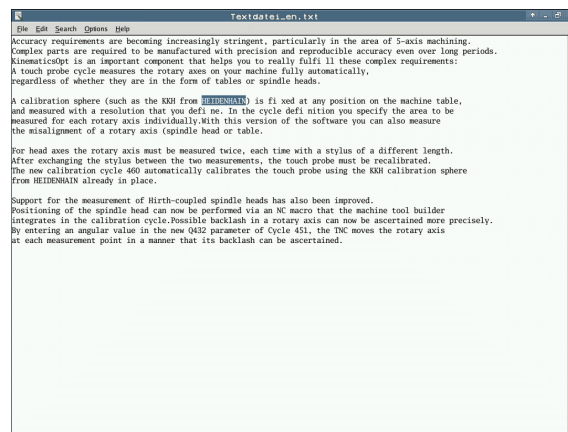

Vise grafikkfiler

For å åpne grafikkfiler med endelsen bmp, gif, jpg eller png direkte i TNC, gjør du følgende:

PGM
MGT

- ▶ Anrop filbehandling
- ▶ Velg katalogen der grafikkfilen er lagret
- ▶ Flytt markeringen til grafikkfilen

ENT

- ▶ Trykk på ENT-tasten: TNC åpner grafikkfilen med tilleggsverktøyet **ristretto** i et eget vindu

Med tastekombinasjonen ALT+TAB kan du til enhver til bytte tilbake til TNC-grensesnittet og la grafikkfilen være åpen. Alternativt kan du også bytte tilbake til TNC-grensesnittet ved å klikke på det tilsvarende symbolet i oppgavelinjen.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker **ristretto** under **Hjelp**.

Når du vil avslutte **ristretto**, gjør du følgende:

- ▶ Velg menypunktet **Fi1** med musen
- ▶ Velg menypunktet **Avslutt**: TNC går tilbake til filbehandling



Overføre data til/fra eksternt lagringsmedium



Før du kan overføre data til et eksternt lagringsmedium, må du definere datagrensesnittet (se Opprette datagrensesnitt på side 585).

Hvis du overfører data via det serielle grensesnittet, kan det oppstå problemer, avhengig av programvaren for dataoverføringen. Dette problemet kan løses ved å utføre overføringen flere ganger.



Anrop filbehandling



Velge skjerminndeling for dataoverføring: Trykk på funksjonstasten VINDU. På venstre halvdel av skjermen viser TNC alle filer i den aktuelle katalogen, og på høyre halvdel av skjermen alle filer som er lagret i rotkatalogen TNC:\.

Bruk piltastene for å flytte markeringen til filen som du vil kopiere:




Flytter markeringen opp og ned i vinduet



Flytte markeringen fra høyre til venstre vindu og omvendt

Hvis du vil kopiere fra TNC til et eksternt lagringsmedium, flytter du markeringen i det venstre vinduet til den filen som skal kopieres.

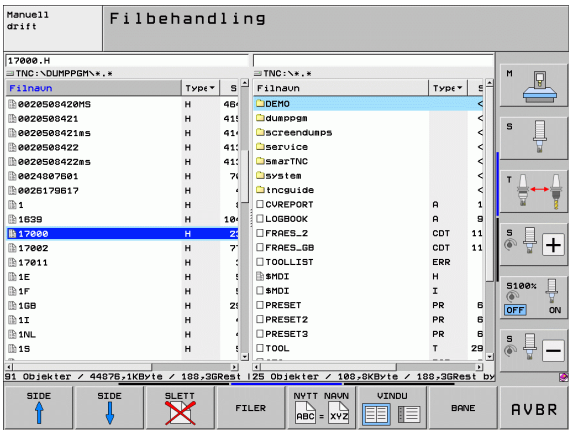

Hvis du vil kopierer fra det eksterne lagringsmediet til TNC, flytter du markeringen i det høyre vinduet til den filen som skal kopieres.



Velge annen stasjon eller annen katalog: Trykk på funksjonstasten for å velge katalog. TNC viser et overlappingsvindu. Velg ønsket katalog i overlappingsvinduet ved hjelp av piltastene og tasten ENT



Overføre enkeltfiler: Trykk på funksjonstasten KOPIER, eller



overføre flere filer: Trykk på funksjonstasten MERK (i den andre funksjonstastrekken, se «Merke filer» på side 133)

Bekreft med funksjonstasten OK eller med tasten ENT. TNC åpner et statusvindu som gir informasjon om kopieringsforløpet, eller



Avslutte dataoverføringen: Flytt markeringen til det venstre vinduet, og trykk deretter på funksjonstasten VINDU. TNC går tilbake til standardvinduet for filbehandling



For å velge en annen katalog i den dobbelte filvindusvisningen trykker du på funksjonstasten for valg av katalog. Velg ønsket katalog i overlappingsvinduet ved hjelp av piltastene og tasten ENT!



TNC i nettverket



For å koble Ethernet-kortet til nettverket se «Ethernet-grensesnitt» på side 589.

TNC fører protokoll over feilmeldinger som forekommer ved nettverksdrift se «Ethernet-grensesnitt» på side 589.

Når TNC er knyttet til et nettverk, har du adgang til opptil 7 ekstra stasjoner i det venstre katalogvinduet (se illustrasjon). Alle de funksjonene som er beskrevet over (velge stasjon, kopiere filer osv.), gjelder også for nettstasjonene hvis adgangsrettighetene tillater det.


Koble nettverksstasjonen til og fra

PGM MGT

► Åpne filbehandlingen: Trykk på tasten PGM MGT. Du kan også bruke funksjonstasten VINDU til å velge skjerminndelingen som vises i illustrasjonen oppe til høyre

NETTVERK

► Administrere nettverksstasjonene: Trykk på funksjonstasten NETTVERK (2. funksjonstastrekke). I høyre vindu viser TNC mulige nettverksstasjoner som du har adgang til. Ved hjelp av funksjonstastene som beskrives nedenfor, kan du definere forbindelsen for hver stasjon.

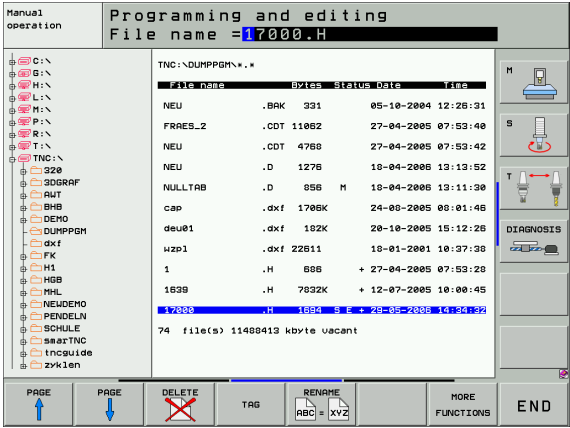

Funksjon	Funksjonstast
Opprett nettverksforbindelsen. TNC skriver en M i kolonnen Mnt når forbindelsen er aktiv. Du kan opprette forbindelse mellom TNC og opptil 7 ekstra stasjoner.	TILKOBLE STASJON
Bryte nettverksforbindelsen.	FRAKOBLE STASJON
Opprette nettverksforbindelsen automatisk når du slår på TNC. TNC skriver en A i kolonnen Auto når forbindelsen blir opprettet automatisk.	TILKOBLE AUTOM.
Ikke opprette nettverksforbindelsen automatisk når du slår på TNC.	IKKE TILKOBLE AUTOM.

Det kan ta litt tid å opprette nettverksforbindelsen. TNC viser da **[READ DIR]** (les katalog) øverst til høyre i skjermbildet. Maksimal overføringshastighet vil ligge på 2 til 5 Mbps, avhengig av hvilken filtype du overfører, og hvor høy belastningen på nettet er.



USB-enheter tilkoblet TNC (FCL 2-funksjon)

Det er svært enkelt å lagre eller overføre data til TNC ved hjelp av USB-enheter. TNC støtter følgende USB-blokkenheter:

- Diskettstasjoner med filsystemet FAT/VFAT
- Minnepenner med filsystemet FAT/VFAT
- Harddisker med filsystemet FAT/VFAT
- CD-ROM-stasjoner med filsystemet Joliet (ISO9660)

TNC gjenkjenner slike USB-enheter automatisk. TNC støtter ikke USB-enheter med andre filsystemer (f.eks. NTFS). Hvis slike blir koblet til, vil TNC vise feilmeldingen: **USB: TNC støtter ikke enheten**.



TNC viser også feilmeldingen **USB: TNC støtter ikke enheten** hvis du kobler til en USB-hub. Hvis det skjer, kan du bare kvittere for feilmeldingen med CE-tasten.

I utgangspunktet skal alle USB-enheter med de filsystemene som er nevnt over, kunne kobles til TNC. Ta kontakt med HEIDENHAIN hvis det likevel skulle oppstå problemer.

I filbehandlingen ser du USB-enheter som egne enheter i katalogstrukturen, slik at de funksjonene i filbehandlingen som er beskrevet i avsnittene over, kan brukes for disse enhetene.



Maskinprodusenten kan gi faste navn for USB-enheter. Følg maskinhåndboken.

Ønsker du å koble fra en USB-enhet, er det viktig at du gjør følgende:



- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velg venstre vindu med piltasten.
- ▶ Velg USB-enheten som skal kobles fra, med piltasten.
- ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke
- ▶ Velg tilleggsfunksjoner.
- ▶ Velg funksjonen for fjerning av USB-enheter: TNC fjerner USB-enheten fra katalogstrukturen
- ▶ Lukk filbehandlingen.

Omvendt kan du koble til en USB-enhet som du har fjernet tidligere, ved hjelp av følgende funksjonstast:



- ▶ Velg funksjonen for tilkobling av USB-enheter:



4

**Programmering:
programmeringshjelp**



4.1 Sette inn kommentarer

Bruk

Hver blokk i et bearbeidingsprogram kan få en kommentar som gir en forklaring til programtrinnet, eller som inneholder informasjon.



Hvis TNC ikke kan vise hele kommentaren i skjermbildet, kommer tegnet >> frem på skjermen.

Siste tegn i en kommentarblokk kan ikke være en tilde (~).

Du kan legge inn en kommentar på tre måter:

Kommentar når programmet skrives


- Skriv inn dataene for programblokken, og trykk deretter på „;“ (semikolon) på alfatastaturet. TNC viser spørsmålet: **Kommentar?**
- Skriv inn kommentaren, og avslutt blokken med tasten END

Sette inn kommentar senere

- Velg blokken som du vil legge inn en kommentar i.
- Velg det siste ordet i blokken med høyre piltast: Det kommer frem et semikolon på slutten av blokken, og TNC viser spørsmålet: **Kommentar?**
- Skriv inn kommentaren, og avslutt blokken med tasten END

Kommentar i separat blokk

- Velg blokken som du vil legge til en kommentar bak.
- Åpne en programmeringsdialog med tasten ; (semikolon) på det alfanumeriske tastaturet
- Skriv inn kommentaren, og avslutt blokken med tasten END

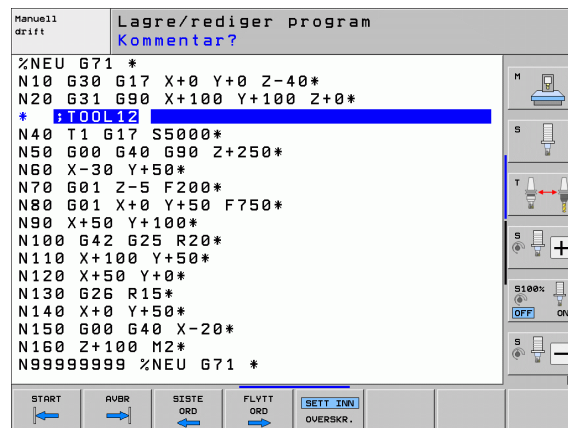

Funksjoner for redigering av kommentar

Funksjon	Funksjonstast
Hoppe til begynnelsen av kommentaren	
Hoppe til slutten av kommentaren	
Hoppe til begynnelsen av et ord Ord deles med et mellomrom	
Hoppe til slutten av et ord Ord deles med et mellomrom	
Veksle mellom tilføyings- og overskrivingsmodus	



4.2 Dele inn programmer


Definisjon, mulige bruksområder

TNC gir deg muligheten til å kommentere bearbeidingsprogrammene med inndelingsblokker. Inndelingsblokker er korte tekster (maks. 37 tegn) som fungerer som kommentarer eller overskrifter for de etterfølgende programlinjene.

Lange og komplekse programmer kan utformes på en mer forståelig og oversiktlig måte ved hjelp av logiske inndelingsblokker.

Dette gjør det enklere å foreta endringer i programmet på et senere tidspunkt. Inndelingsblokker kan settes inn hvor som helst i et bearbeidingsprogram. I tillegg kan de vises i et eget vindu, og de kan også bearbeides eller utvides.

Inndelingspunkter som legges til, administreres av TNC i en separat fil (filtype .SEC.DEP). Dermed blir navigeringshastigheten i inndelingsvinduet høyere.

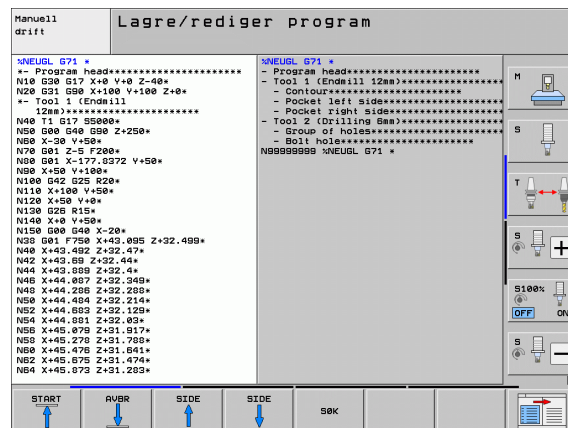

4.3 Kalkulator

Bruk


TNC har en kalkulator med de viktigste matematiske funksjonene.

- Kalkulatoren åpnes og lukkes ved å trykke på tasten CALC
- Velg regnefunksjon med hurtigtastene på alfatastaturet. Hurtigtastene på kalkulatoren er merket med farger.

Regnefunksjon	Hurtigtast
Addere	+
Subtrahere	–
Multiplisere	*
Dividere	:
Sinus	S
Kosinus	C
Tangens	T
Arkussinus	AS
Arkuskosinus	AC
Arkustangens	AT
Opphøye i potens	^
Trekke ut kvadratrot	Q
Invers-funksjon	/
Parentesregning	()
PI (3,14159265359)	P
Vise resultat	=

Overføre den beregnede verdien til programmet.

- Velg ordet som den beregnede verdien skal overføres til, ved hjelp av piltastene.
- Åpne kalkulatoren med tasten CALC, og utfør den ønskede beregningen
- Trykk på tasten «Overfør aktuell posisjon»: TNC overfører den beregnede verdien til det aktive inndatafeltet og lukker kalkulatoren.

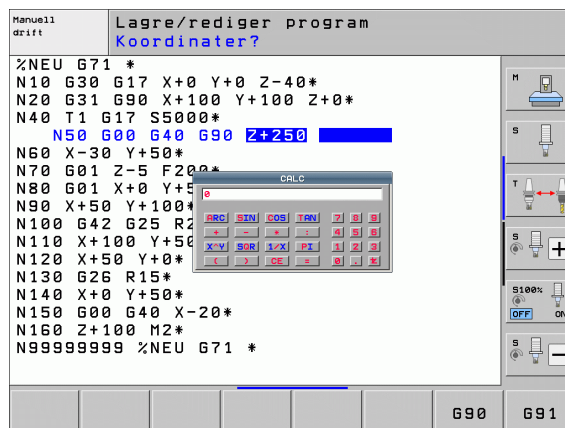

4.4 Programmeringsgrafikk

Inkludere/ikke inkludere programmeringsgrafikk

Mens du skriver inn et program, kan TNC vise den programmerte konturen som 2D-strekgrafikk.

- Skifte til skjerminndeling med programmet til venstre og grafikken til høyre: Trykk på tasten SPLIT SCREEN (delt skjerm) og funksjonstasten PROGRAM + GRAFIKK



- Sett funksjonstasten AUTOM. TEGNING til PÅ. Mens du skriver inn programmet, viser TNC hver programmerte banebevegelse i grafikkvinduet til høyre.

Hvis TNC ikke skal inkludere grafikkvisning, stiller du funksjonstasten AUTOM. TEGNING til AV.

AUTOM. TEGNING PÅ tar ikke med programdelgjentakelser i grafikken.

Opprette programmeringsgrafikk for eksisterende program

- Med piltastene velger du den blokken som grafikken skal opprettes til, eller trykk på GOTO og angi ønsket blokknummer direkte



- Opprette grafikk: Trykk på funksjonstasten RESET + START

Flere funksjoner:

Funksjon	Funksjonstast
Opprette programmeringsgrafikk fullstendig	RESET + START
Opprette programmeringsgrafikk blokkvis	START ENKELTBLOK
Opprette programmeringsgrafikk komplett, eller fullføre etter RESET + START	START
Stoppe programmeringsgrafikk Denne funksjonstasten vises bare mens TNC oppretter en programmeringsgrafikk	STOP
Tegne en programmeringsgrafikk på nytt hvis for eksempel linjer har blitt slettet ved overlappinger	INV TEGNING



Programmeringsgrafikken beregner ikke dreiefunksjoner, i slike tilfeller viser TNC eventuelt en feilmelding.



Vise og skjule blokknumre



- Skifte funksjonstastrekke: Se bilde
- Vise blokknummer: Sett funksjonstasten VIS SKJUL BLOKKNR. på VIS
- Skjule blokknumre: Sett funksjonstasten VIS SKJUL BLOKKNR. på SKJUL

Slette grafikk



- Skifte funksjonstastrekke: Se bilde
- Slette grafikk: Trykk på funksjonstasten SLETT GRAFIKK

Forstørre eller forminske utsnitt

Du kan selv definere hvordan en grafikk skal vises. Velg utsnittet som skal forstørres eller forminskes med en ramme.

- Velg funksjonstastrekken for forstørring/forminsking av utsnitt (2. rekke, se bildet).



Følgende funksjoner blir dermed tilgjengelige:

Funksjon	Funksjonstast
Hente frem og forskyve rammen Hold nede den aktuelle funksjonstasten for å forskyve rammen	
Hold funksjonstasten nede for å forminske rammen.	
Hold funksjonstasten nede for å forstørre rammen.	



- Overfør det valgte området med funksjonstasten KLIPP UT RÅEMNE

Gjenopprett det opprinnelige utsnittet med funksjonstasten RÅEMNE SOM BLK FORM.

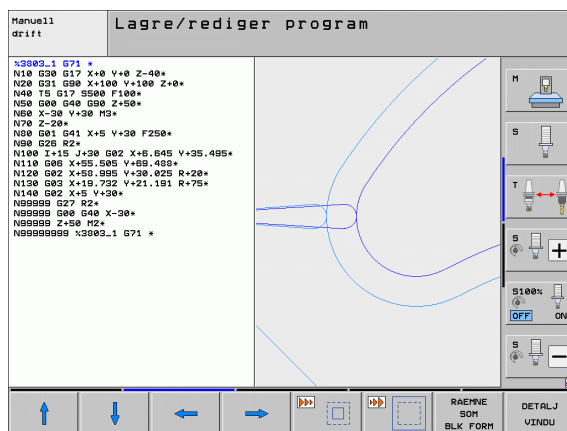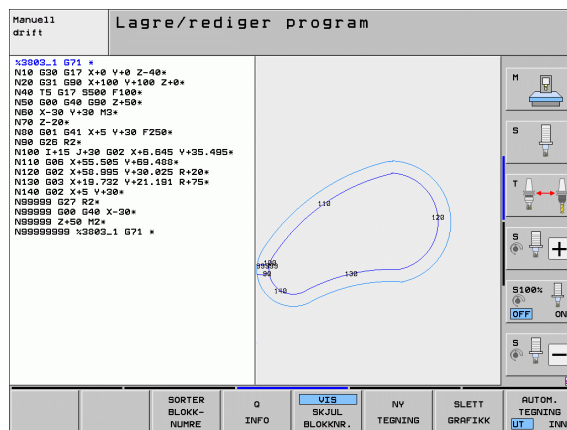

4.5 3D-linjegrafikk (FCL2-funksjon)

Bruk


Med den tredimensjonale linjegrafikken kan TNC gi en tredimensjonal fremstilling av kjøringen som er programmert. En kraftig zoomfunksjon gir deg muligheten til raskt å gjenkjenne detaljer.

Ved hjelp av 3D-linjegrafikk har du allerede før bearbeidingen mulighet til å kontrollere om det forekommer uregelmessigheter. På den måten kan du unngå bearbeidingskader på emnet. Dette er spesielt praktisk for eksternt opprettede programmer. Slike bearbeidingskader forekommer for eksempel når postprosessoren har plassert punkter feil.

For at du raskt skal kunne finne igjen et feilsted, merker TNC den aktive blokken med annen farge i det venstre vinduet i 3D-linjegrafikken (grunninnstilling: rød).

Du kan bruke 3D-linjegrafikken i delt skjerm-modus eller i fullskjermmodus:

- ▶ Vis programmet til venstre og 3D-linjegrafikk til høyre: Trykk på tasten SPLIT SCREEN (delt skjerm) og funksjonstasten PROGRAM + 3D-LINJER
- ▶ Vis 3D-linjegrafikk på hele skjermen: Trykk på tasten SPLIT SCREEN (delt skjerm) og funksjonstasten 3D-LINJER

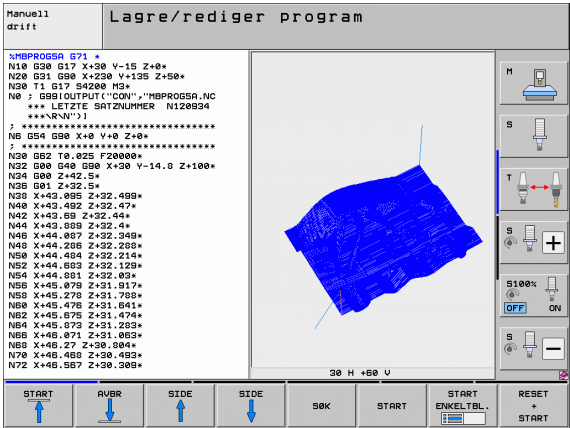

3D-linjegrafikkens funksjoner

Funksjon	Funksjonstast
Åpne zoomrammen og forskyve oppover. Hold funksjonstasten nede for å forskyve den.	
Åpne zoomrammen og forskyve nedover. Hold funksjonstasten nede for å forskyve den.	
Åpne zoomrammen og forskyve mot venstre. Hold funksjonstasten nede for å forskyve den.	
Åpne zoomrammen og forskyve mot høyre. Hold funksjonstasten nede for å forskyve den.	
Hold funksjonstasten nede for å forstørre rammen.	
Hold funksjonstasten nede for å forminske rammen.	
Tilbakestille forstørringen av utsnittet, slik at TNC viser emnet i henhold til programmert BLK-form.	RAEMNE SOM BLK FORM
Overføre utsnitt.	OVERFØR DETALJ



Funksjon	Funksjonstast
Dreie emnet med urviseren.	
Dreie emnet mot urviseren.	
Tippe emnet bakover.	
Tippe emnet forover.	
Forstørre visningen trinnvis. Hvis visningen er forstørret, viser TNC bokstaven Z i bunnteksten i grafikkvinduet.	
Forminske visningen trinnvis. Hvis visningen er forminsket, viser TNC bokstaven Z i bunnteksten i grafikkvinduet.	
Vise emnet i originalstørrelse	
Vise emnet i den sist aktive visningsmodellen.	
Vise / ikke vise programmerte sluttpunkter med et punkt på linjen	
Vise / ikke vise den valgte NC-blokken i det venstre vinduet i 3D-linjegrafikken med en annen farge	
Vise / ikke vise blokknummer	



3D-linjegrafikk kan også styres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- ▶ Rotere den viste trådmodellen tredimensjonalt: Hold nede høyre musetast og flytt musen. TNC viser et koordinatsystem som fremstiller verktøyets aktive innretting i øyeblikket. Når du slipper opp høyre musetast, orienterer TNC emnet i henhold til den definerte innrettingen.
- ▶ Forskyve den viste trådmodellen: Hold nede den midterste musetasten, eventuelt musehjulet, og beveg på musen. TNC forskyver emnet i den aktuelle retningen. Når du slipper opp midterste musetast, forskyver TNC emnet til den definerte posisjonen.
- ▶ Slik zoomer du inn et bestemt område med musen: Hold den venstre musetasten nede, og merk det rettviklede zoomområdet. Du kan forskyve zoomområdet ved å bevege musen horisontalt og vertikalt. Når du slipper opp venstre musetast, forstørrer TNC emnet i det definerte området.
- ▶ Slik zoomer du raskt ut og inn med musen: Drei musehjulet frem og tilbake.
- ▶ Dobbeltklikk med den høyre musetasten: Velg standardvisning.

Fremheve NC-blokker med annen farge i grafikken



- ▶ Skifte funksjonstastrekke
- ▶ Vise NC-blokken som er valgt i venstre skjerm, med farge i 3D-linjegrafikken i høyre del av skjermbildet: Sett funksjonstasten MERK AKT. ELEM. AV/PÅ til PÅ
- ▶ Vise NC-blokken som er valgt i venstre skjerm, uten farge i 3D-linjegrafikken i høyre del av skjermbildet: Sett funksjonstasten MERK AKT. ELEM. AV/PÅ til AV

Vise og skjule blokknumre



- ▶ Skifte funksjonstastrekke
- ▶ Vise blokknummer: Sett funksjonstasten VIS SKJUL BLOKKNR. på VIS
- ▶ Skjule blokknumre: Sett funksjonstasten VIS SKJUL BLOKKNR. på SKJUL

Slette grafikk



- ▶ Skifte funksjonstastrekke
- ▶ Slette grafikk: Trykk på funksjonstasten SLETT GRAFIKK

4.6 Direkte hjelp ved NC-feilmeldinger

Vise feilmeldinger

TNC viser automatisk feilmeldinger blant annet ved

- feil inndata
- logiske feil i programmet
- ikke utførbare konturelementer
- ulovlig bruk av touch-probe

En feilmelding som inneholder nummeret til en programblokk, ble forårsaket av denne blokken eller en forutgående. Du sletter TNC-meldinger med tasten CE etter at du har rettet opp feilen.


Feilmeldinger som fører til svikt i styringen, må du kvittere for ved å trykke på END-tasten. TNC starter deretter på nytt.

Ønsker du mer informasjon om en ubehandlet feilmelding, trykker du på tasten HELP. TNC åpner da et vindu der feilårsaken og utbedringen av feilen blir beskrevet.

Vise hjelp

HELP

- Vise hjelp: Trykk på tasten HELP
- Les gjennom beskrivelsen av feilen og forslagene til hvordan den kan rettes opp. TNC viser eventuelt tilleggsinformasjon som kan være til hjelp for HEIDENHAIN-medarbeidere ved feilsøking. Lukk Hjelp-vinduet med tasten CE, og du kvitterer samtidig for den ubehandlede feilmeldingen
- Rett opp feilen i samsvar med beskrivelsen i Hjelp-vinduet.

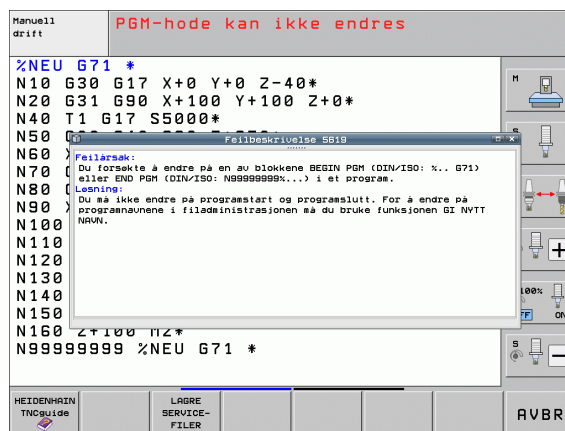

4.7 Liste over alle ubehandlede feilmeldinger

Funksjon

Med denne funksjonen kan du åpne et overlappingsvindu der TNC viser alle ubehandlede feilmeldinger. TNC viser både feil som stammer fra NC, og feil som er lagt inn av maskinprodusenten.

Vise liste over feilmeldinger


Straks det finnes minst én feilmelding, kan du vise denne listen:

ERR

- Vise liste: Trykk på tasten ERR
- Du kan velge en av de ubehandlede feilmeldingene ved hjelp av piltasten.
- Med tasten CE eller tasten DEL sletter du den feilmeldingen som du har valgt, i overlappingsvinduet. Hvis det bare gjenstår én feilmelding, vil overlappingsvinduet også bli lukket.
- Lukke overlappingsvindu: Trykk på tasten ERR en gang til. De ubehandlede feilmeldingene vil ikke forsvinne.



Samtidig med listen over feilmeldinger kan du også vise den tilhørende hjelpeteksten i et eget vindu: Trykk på tasten HELP.

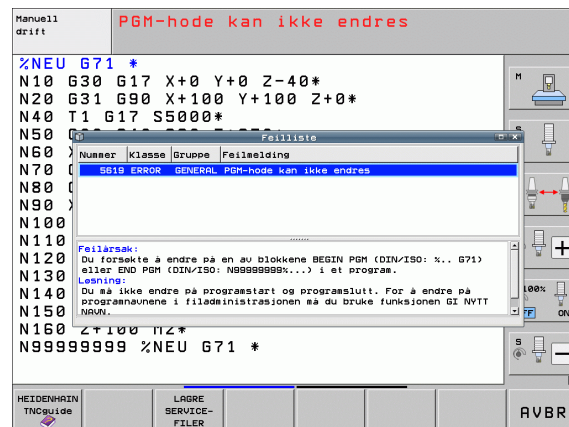

Vindustekster

Kolonne	Beskrivelse
Nummer	Feilnummer (-1: Det er ikke definert noe feilnummer) som er definert av HEIDENHAIN eller maskinprodusenten.
Klasse	Feilklasse. Velg hvordan TNC skal bearbeide feilen: ■ ERROR (FEIL) Samlefeilklasse for feil der forskjellige feilreaksjoner utløses avhengig av maskinens tilstand eller aktiv driftsmodus) ■ FEED HOLD (SLETT MATING) Tilkoblingen av fremmatingen blir slettet. ■ PGM HOLD (STOPP PROGRAM) Programkjøringen blir stoppet (STIB blinker). ■ PGM ABORT (AVBRYT PROGRAM) Programkjøringen avbrytes (INTERN STOPP) ■ EMERG. STOPP NØDSTOPP blir utløst. ■ RESET TNC foretar en varmstart. ■ ADVARSEL Melding med advarsel, programkjøringen fortsetter. ■ INFO Infomelding, programkjøringen fortsetter.
Gruppe	Gruppe. Avgjør fra hvilken del av operativsystemet feilmeldingen kommer. ■ OPERATING (OPERATIVSSYSTEMET) ■ PROGRAMMING (PROGRAMMERING) ■ PLC (PLS) ■ GENERAL (GENERELT)
Feilmelding	Feilteksten som TNC viser i hvert tilfelle.



Kalle opp hjelpesystemet TNCguide

Hjelpesystemet til TNC åpnes ved hjelp av en funksjonstast. Du vil nå finne de samme feilforklaringene i hjelpesystemet som du får ved å trykke på tasten HELP.



Hvis maskinprodusenten også gir deg tilgang til et hjelpesystem, viser TNC den ekstra funksjonstasten MASKINPRODUSENT. Denne kan du bruke når du vil åpne dette separate hjelpesystemet. Der finner du mer utfyllende informasjon om den ubehandlede feilmeldingen.



- ▶ Åpne hjelpen til HEIDENHAIN-feilmeldinger



- ▶ Åpne hjelpen til maskinspesifikke feilmeldinger hvis denne finnes.

Opprette servicefiler

Med denne funksjonen kan du lagre alle data som er relevante for serviceformål, i en ZIP-fil. TNC lagrer alle relevante data fra NC og PLS i filen **TNC:\service\service<xxxxxxx>.zip**. Navnet på filen fastsettes automatisk av TNC, med <xxxxxxx> som entydig tegnrekke for systemtiden.

Følgende muligheter står til disposisjon for å opprette en servicefil:

- Trykk på funksjonstasten LAGRE SERVICEFILER etter at du har trykket på tasten ERR
- Utenfra via dataoverføringsprogrammet TNCremoNT
- Dersom NC-programvaren avsluttes på grunn av en alvorlig feil, oppretter TNC servicefilene automatisk.
- I tillegg kan maskinprodusenten sørge for oppretting av automatiske servicefiler for PLS-feilmeldinger.

I servicefilen lagres blant annet følgende data:

- Loggbok
- PLS-loggbok
- Valgte filer (*.H/*.I/*.T/*.TCH/*.D) fra alle driftsmoduser
- *.SYS-filer
- Maskinparametere
- Informasjons- og protokollfiler fra operativsystemet (kan delvis aktiveres via MP7691)
- Innhold i PLS-minnet
- NC-makroer som er definert i PLS:\NCMACRO.SYS
- Maskinvareinformasjon

Ved hjelp av instruksjoner fra kundeservice kan du merke en ekstra styringsfil **TNC:\service\userfiles.sys** i ASCII-format. TNC pakker isåfall også dataene som er definert der, med i ZIP-filen.



Servicefilen inneholder alle NC-dataene som er nødvendige for feilsøkingen. Når servicefilen videresendes, aksepterer du samtidig at maskinprodusenten eller DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH kan bruke disse dataene til diagnoseformål.

Den maksimale størrelsen på en servicefil er 40 MB.



4.8 Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide (FCL3-funksjon)

Bruk



Hjelpesystemet TNCguide er bare tilgjengelig hvis styringsenheten har et arbeidsminne på minst 256 Mb, og FCL3 også er stilt inn.

Det kontekstsensitive hjelpesystemet **TNCguide** inneholder brukerdokumentasjonen i HTML-format. Du åpner TNCguide med HELP-tasten. I enkelte tilfeller vil TNC straks vise den tilhørende informasjonen (kontekstsensitiv oppkalling). Når du redigerer i en NC-blokk og trykker på HELP-tasten, kommer du også som regel direkte til det stedet i dokumentasjonen der den aktuelle funksjonen er beskrevet.

Som standard leveres alle NC-programmer med tysk og engelsk dokumentasjon. De øvrige dialogspråkene kan lastes ned kostnadsfritt fra HEIDENHAIN såfremt det foreligger en oversettelse (se Laste ned aktuelle hjelpefiler på side 171).



TNC vil vanligvis forsøke å starte TNCguide i det språket som du har stilt inn som dialogspråk for TNC. Hvis dette dialogspråket ennå ikke finnes på din TNC, vil TNC åpne den engelske versjonen.


Følgende brukerdokumentasjon er tilgjengelig i TNCguide:

- Brukerhåndboken Klartekstdialog (**BHBKlartext.chm**)
- Brukerhåndbok DIN/ISO (**BHBIsso.chm**)
- Brukerhåndbok for sykluser (**BHBcycles.chm**)
- Brukerhåndboken smarT.NC (bruksanvisningsformat **BHBSmart.chm**)
- Liste over alle NC-feilmeldinger (**errors.chm**)

I tillegg finnes det en bokfil **main.chm**, der alle eksisterende chm-filer foreligger i sammenfattat form.



Maskinprodusenten har også mulighet til å legge inn mer maskinspesifikk dokumentasjon i **TNCguide**. Disse dokumentene ligger i så fall som en egen bok i filen **main.chm**.

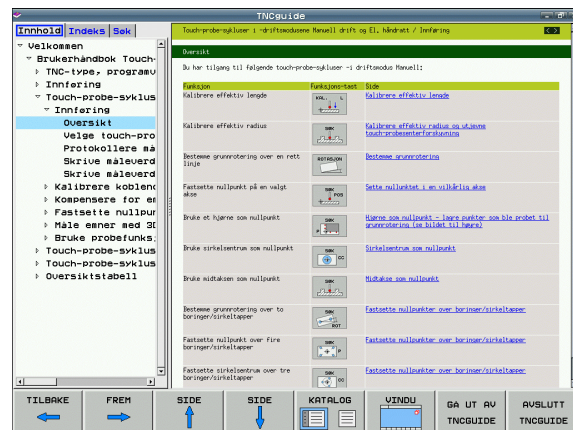

Arbeide med TNCguide

Kalle opp TNCguide


Du kan starte TNCguide på flere måter:

- ▶ Trykk på tasten HELP, hvis TNC ikke samtidig viser en feilmelding
- ▶ Klikk med musen på funksjonstastene, forutsatt at du på forhånd har klikket på hjelpesymbolet som ligger nederst til høyre i skjermbildet.
- ▶ Åpne en hjelpefil (CHM-fil) via filbehandlingen. TNC kan åpne alle CHM-filer, selv de som ikke er lagret på harddisken til TNC.



Når én eller flere feilmeldinger blir stående ubehandlet, åpner TNC direktehjelpen til feilmeldingene. Du må kvittere for alle feilmeldingene før du kan åpne **TNCguide**

Når hjelpesystemet kalles opp på programmeringsstasjonen og i versjonen med to prosessorer, starter TNC den nettleseren som er definert som standard for systemet internt (som regel Internet Explorer), I versjonen med én prosessor startes en nettleser som er lagt inn av HEIDENHAIN.

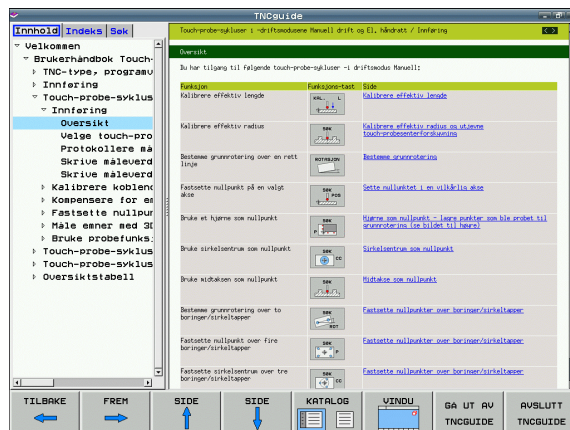

Mange av funksjonstastene har en kontekstsensitiv oppkalling. Det gir deg direkte tilgang til funksjonsbeskrivelsen for den enkelte funksjonstasten. Denne funksjonen kan du velge med musen. Slik går du frem:

- ▶ Velg funksjonstastrekken der den aktuelle funksjonstasten befinner seg.
- ▶ Klikk med musen på hjelpesymbolet som TNC viser rett til høyre over funksjonstastrekken: Musemarkøren forandrer seg til et spørsmålstegn.
- ▶ Klikk med spørsmålstegnet på den funksjonstasten som du ønsker å få forklart funksjonen til: TNC åpner TNCguiden. Hvis den valgte funksjonstasten ikke har noe inngangspunkt, åpner TNC bokfilen **main.chm**. Her kan du søke i fulltekst eller navigere manuelt for å finne forklaringen

Også når du redigerer en NC-blokk, er en kontekstsensitiv oppkalling tilgjengelig:

- ▶ Velg ønsket NC-blokk
- ▶ Naviger i blokken med piltastene
- ▶ Trykk på HELP-tasten: TNC starter hjelpesystemet og viser beskrivelsen av den aktive funksjonen (gjelder ikke for tilleggsfunksjoner eller sykluser som er integrert av maskinprodusenten)



Navigere i TNCguide

Den enkleste måten å navigere i TNCguide på, er ved hjelp av musen. På den venstre siden ser du innholdsfortegnelsen. Klikk på trekanten som peker mot høyre for å se de neste kapitlene. Hvis du vil gå direkte til en side, klikker du på den aktuelle oppføringen. Den fungerer på akkurat samme måte som Windows Utforsker.

Lenker til andre steder i teksten (kryssreferanser) vises i blått og med understreket tekst. Når du klikker på lenken, åpnes det aktuelle tekststedet.

Selvsagt kan du også betjene TNCguide ved hjelp av taster og funksjonstaster. I tabellen under finner du en oversikt over tastefunksjonene.

Funksjon	Funksjonstast
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Velg den oppføringen som ligger over eller under	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Flytt siden oppover eller nedover hvis du ikke kan se teksten eller grafikken i sin helhet.	
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Åpne innholdsfortegnelsen. Når du ikke lenger kan slå opp i innholdsfortegnelsen, går du til det høyre vinduet.	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Ingen funksjon	
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Lukk innholdsfortegnelsen	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Ingen funksjon	
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Vis den valgte siden ved hjelp av markørtasten	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Når markøren står på en lenke, går du til siden som lenken er knyttet til.	
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Bytt mellom arkfanene for visning av innholdsfortegnelse, visning av stikkordregister og funksjonen for søk i fulltekst, og skift til høyre skjærmside.	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Gå tilbake til venstre vindu	
■ Venstre innholdsfortegnelse er aktiv: Velg den oppføringen som ligger over eller under	
■ Høyre tekstvindu er aktivt: Hopp til neste lenke	



Funksjon	Funksjonstast
Vis den sist viste siden.	TILBAKE 
Bla forover, hvis du har valgt funksjonen Vis siste side gjentatte ganger.	FREM 
Bla én side tilbake.	SIDE 
Bla én side fremover.	SIDE 
Vise/skjule innholdsfortegnelsen.	KATALOG 
Skifte mellom fullskjermvisning og redusert visning. Ved redusert visning ser du fremdeles en del av TNC-overflaten.	VINDU 
Fokus skiftes internt til TNC-programmet, slik at du kan betjene styringen når TNCguide er åpen. Når fullskjermvisningen er aktiv, reduserer TNC automatisk vindusstørrelsen før skifte av fokus.	GA UT AV TNCGUIDE 
Avslutte TNCguide	AVSLUTT TNCGUIDE 



Stikkordregister

De viktigste stikkordene er oppført i stikkordregisteret (arkfane **Indeks**), og kan velges direkte med et museklikk eller med markørtasten.

Den venstre siden er aktiv.



- ▶ Velg arkfane **Indeks**
- ▶ Aktiver inndatafeltet **Nøkkelord**
- ▶ Skriv inn ordet du vil søke etter. TNC synkroniserer deretter stikkordregisteret i henhold til teksten som er tastet inn, slik at du lettere kan finne stikkordet i listen.
- ▶ Merk stikkordet ved hjelp av piltastene.
- ▶ Vis informasjon om det valgte stikkordet ved hjelp av tasten ENT.

Søk i fulltekst

Under arkfane **Søk** kan du søke gjennom hele TNCguide etter et bestemt ord.

Den venstre siden er aktiv.




- ▶ Velg arkfane **Søk**
- ▶ Aktiver inndatafeltet **Søk:**
- ▶ Skriv inn det ordet som det skal søkes etter, og bekreft med tasten ENT: TNC lager en liste over alle tekststedene som inneholder ordet.
- ▶ Merk ønsket tekststed ved hjelp av piltastene.
- ▶ Vis det valgte tekststedet ved hjelp av tasten ENT.



I fulltekst-søk kan du bare søke etter ett enkelt ord om gangen.

Hvis du aktiverer funksjonen **Søk bare i titler** (ved hjelp av musetasten eller markøren og deretter velger et tomt tegn med mellomromstasten), søker TNC bare i alle overskriftene og ikke i hele teksten.

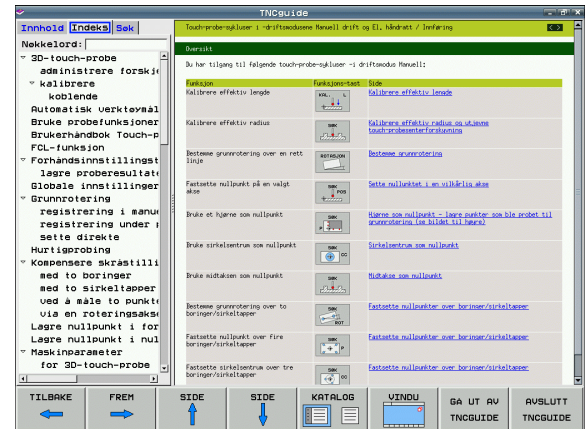

Laste ned aktuelle hjelpefiler

Hjelpefilene som gjelder for din TNC-programvare, finner du på HEIDENHAINs hjemmeside **www.heidenhain.de**, under:

- Dokumentasjon/informasjon
- Dokumentasjon
- Brukerdokumentasjon
- TNCguide
- Velg ønsket språk, f.eks. norsk.
- TNC-styringer
- TNC 500-serien
- Ønsket NC-programvarenummer, f.eks. iTNC 530 (340 49x-06)
- Velg ønsket språkversjon i tabellen **Online-hjelp TNC-guide (CHM-filer)**
- Last ned og pakk ut ZIP-filen.
- Lagre de utpakkede CHM-filene på TNC i katalogen **TNC:\tncguide\de**, eller i den aktuelle underkatalogen for språket (se også tabellen under)



Hvis du overfører CHM-filene til TNC ved hjelp av TNCremoNT, må du gå til menypunktet **Ekstra>Konfiguration>Modus>Konvertering til binærformat** og legge til filtypeendelsen **.CHM**.

Språk	TNC-katalog
Tysk	TNC:\tncguide\de
Engelsk	TNC:\tncguide\en
Tsjekkisk	TNC:\tncguide\cs
Fransk	TNC:\tncguide\fr
Italiensk	TNC:\tncguide\it
Spansk	TNC:\tncguide\es
Portugisisk	TNC:\tncguide\pt
Svensk	TNC:\tncguide\sv
Dansk	TNC:\tncguide\da
Finsk	TNC:\tncguide\fi
Nederlandsk	TNC:\tncguide\nl
Polsk	TNC:\tncguide\pl
Ungarsk	TNC:\tncguide\hu
Russisk	TNC:\tncguide\ru



Språk	TNC-katalog
Kinesisk (forenklet)	TNC:\tncguide\zh
Kinesisk (tradisjonelt)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovensk (programvarealternativ)	TNC:\tncguide\s1
Norsk	TNC:\tncguide\no
Slovakisk	TNC:\tncguide\sk
Lettisk	TNC:\tncguide\lv
Koreansk	TNC:\tncguide\kr
Estisk	TNC:\tncguide\et
Tyrkisk	TNC:\tncguide\tr
Rumensk	TNC:\tncguide\ro
Litauisk	TNC:\tncguide\lt





5

Programmering: verktøy



5.1 Verktøyrelevante innføringer

Mating F

Matingen **F** er den hastigheten i mm/min (tommer/min) som verktøyets sentrum beveger seg med i sin bane. Maksimal mating kan være forskjellig for hver maskinakse og fastsettes ved hjelp av maskinparametere.

Innføring

Matingen kan angis i **T**-blokken (verktøyoppkalling) og i alle posisjoneringsblokker (se Programmere verktøybevegelser i DIN/ISO på side 107). I millimeterprogrammer angis matingen i enheten mm/min, og i Inch-programmer angis den i 1/10 tommer/min.

Hurtiggang


Du angir hurtiggang ved å velge **G00**.

Virketid

Matingen som er programmert med en tallverdi, gjelder helt frem til blokken der det blir programmert en ny mating. Hvis den nye matingen er **G00** (hurtiggang), vil den siste tallverdien som er programmert for matingen, bli gjeldende på nytt etter den neste blokken med **G01**.

Endringer under programkjøring

Mens programmet kjøres, kan du endre matingen ved hjelp av forbikoblingsbryteren **F** for matingen.

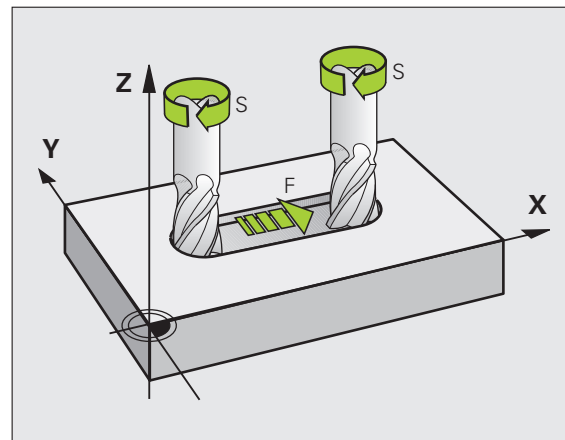

Spindelturtall S

Spindelturtallet S angis i omdreininger per minutt (o/min) i en **T**-blokk (verktøyoppkalling). En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc i m/min.

Programmert endring

I bearbeidingsprogrammet kan du forandre spindelturtallet med en **T**-blokk, bare ved å angi nytt spindelturtall:



- ▶ Programmere spindelturtallet: Trykk på tasten S på alfatastaturet
- ▶ Angi nytt spindelturtall

Endringer under programkjøring

Mens programmet kjøres, kan du endre spindelturtallet ved hjelp av forbikoblingsbryteren S for spindelturtall.



5.2 Verktøydata

Forutsetning for verktøykorrigering

Vanligvis programmerer du koordinatene for banebevegelsene i henhold til målene som emnet har på tegningen. For at TNC skal kunne beregne banen til verktøyets sentrum, og dermed kunne utføre en verktøykorrigering, må du angi lengde og radius for hvert enkelt verktøy som blir brukt.

Verktøydata kan du enten angi direkte i programmet med funksjonen **G99**, eller separat i verktøytabellen. Når du angir verktøydata i tabellene, får du tilgang til ytterligere verktøyspesifikk informasjon. Når bearbeidingsprogrammet kjører, tar TNC hensyn til all informasjonen som er lagt inn.

Verktøynummer og verktøynavn

Hvert verktøy har et nummer mellom 0 og 30 000. Når du arbeider med verktøytabellene, kan du i tillegg tilordne verktøynavn. Verktøynavnet må ikke inneholde mer enn **32 Zeichen**.



Tillatte spesialtegn: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _.

Forbudte tegn: <mellomrom> ! " ' () * + ; : < = > ? [/] ^ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~



Verktøyet med nummer 0 er definert som nullpunktsverktøy, og har lengde $L=0$ og radius $R=0$. Tilsvarende definerer du verktøyet T0 med $L=0$ og $R=0$ i verktøytabellene.

Verktøylengde L

Verktøylengde L bør prinsipielt alltid oppgis som absolutt lengde i forhold verktøynullpunktet. TNC er avhengig av den totale lengden på verktøyet for mange funksjoner i forbindelse med fleraksebearbeiding.

Verktøyradius R

Angi verktøyradius R direkte.

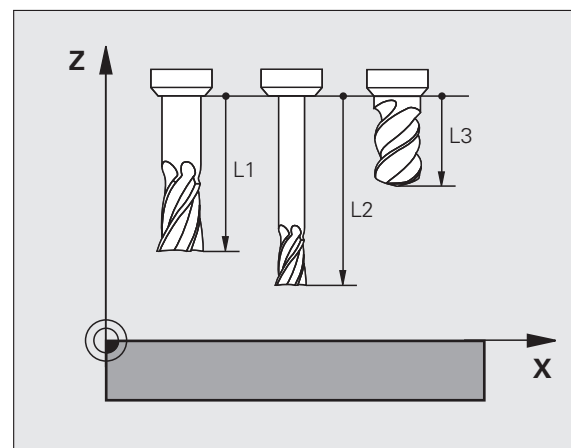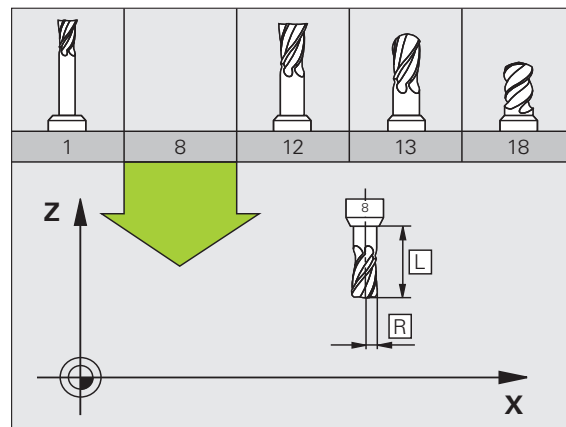

Deltaverdier for lengder og radiuser

Deltaverdiene betegner avvik i lengden og radiusen på verktøyene.

En positiv deltaverdi står for en toleranse (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Ved bearbeiding med toleranse angir du verdien for toleransen med **T** når du programmerer verktøyoppkallingen.

En negativ deltaverdi betyr et undermål (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Et undermål blir registrert i verktøytabellen som slitasje på verktøyet.


Deltaverdien angir du som en tallverdi, og i en **T**-blokk kan du også overføre verdien med en Q-parameter.

Inndataområde: Deltaverdiene kan maksimum være på $\pm 99,999$ mm.



Deltaverdiene fra verktøytabellen påvirker den grafiske fremstillingen av **verktøyet**. Fremstillingen av **emnet** i simuleringen endres ikke.

Deltaverdiene fra **T**-blokken forandrer den fremstilte størrelsen på **emnet** i simuleringen. Den simulerte **verktøystørrelsen** endres ikke.

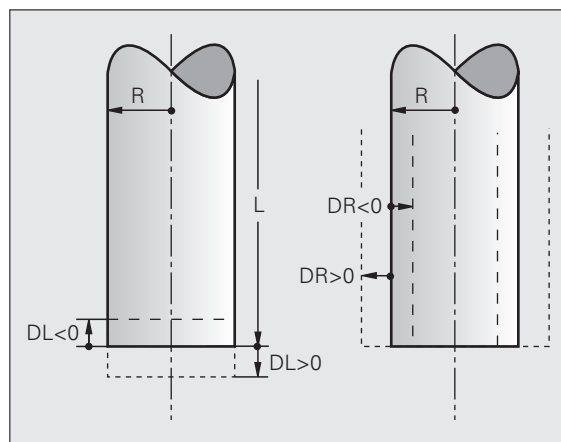

Legge inn verktøydata i programmet

Nummer, lengde og radius for et bestemt verktøy legger du inn én gang i en **G99**-blokk i bearbeidingsprogrammet:

► Velge verktøydefinisjon: Trykk på tasten TOOL DEF



► **Verktøynummer**: Gi verktøyet et verktøynummer

► **Verktøylengde**: Korrigeringsverdi for lengden

► **Verktøyradius**: Korrigeringsverdi for radiusen



I løpet av dialogen kan du legge inn verdien for lengde og radius direkte i dialogfeltet: Trykk på funksjonstasten for den aktuelle aksen.

Hvis verktøytabellen TOOL.T er aktiv, gir en **G99**-blokk et verktøyforvalg. Følg maskinhåndboken.

Eksempel

N40 G99 T5 L+10 R+5 *

Legge inn verktøydata i tabellen

I verktøytabellen kan du definere opptil 30000 verktøy og lagre tilhørende verktøydata. Antall verktøy som TNC legger inn når en ny tabell opprettes, defineres ved hjelp av maskinparameter 7260. Se dessuten informasjonen om redigeringsfunksjonene senere i dette kapitlet. For å kunne legge inn flere korrigeringsdata til et verktøy (indeksere verktøynummer) setter du maskinparameter 7262 til ulik 0.

Du må bruke verktøytabellene

- hvis du vil bruke indekserte verktøy, som f.eks. trinnbor med flere lengdekorrigeringer (se side 186)
- hvis maskinen er utstyrt med en automatisk verktøyveksler
- hvis du vil måle verktøy automatisk med TT 130 (se brukerhåndboken Touch-probe-sykluser)
- hvis du vil avslutte bearbeidingen med bearbeidingssyklus G122 (se brukerhåndboken for sykluser, syklus UTFRESING)
- hvis du vil arbeide med bearbeidingssyklusene 251 til 254 (se brukerhåndboken for sykluser, syklus 251 til 254)
- hvis du vil arbeide med automatisk skjæredataberegning

Verktøytabell: Standard verktøydata

Fork.	Inndata	Dialog
T	Nummeret som brukes for å kalle opp verktøyet i programmet (f.eks. 5, indeksert: 5.2).	-
NAVN	Navnet som brukes for å kalle opp verktøyet i et program. Inndataområde: Maks. 32 tegn, bare store bokstaver, ingen mellomrom). Når du overskriver verktøytabeller i eldre programvareversjoner av iTNC 530 eller i eldre TNC-styringer, må du passe på at verktøynavnene ikke er lengre enn 16 tegn, siden disse ev. vil bli forkortet (kuttet) av TNC når de leses inn. Det kan føre til feil i forbindelse med funksjonen Søsterverktøy.	Verktøynavn?
L	Korrigeringsverdi for verktøylengden L. Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Verktøylengde?
R	Korrigeringsverdi for verktøyradiusen R. Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Verktøyradius R?
R2	Verktøyradius 2 for radiusfres for hjørner (bare for tredimensjonal radiuskorrigering eller grafisk fremstilling av bearbeidingen med radiusfres). Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Verktøyradius R2?



Fork.	Inndata	Dialog
DL	Deltaverdi for verktøylengde L. Inndataområde mm: -999.9999 til +999.9999 Inndataområde tommer: -39.37 til +39.37	Toleranse for verktøylengde?
DR	Deltaverdi for verktøyradius R. Inndataområde mm: -999.9999 til +999.9999 Inndataområde tommer: -39.37 til +39.37	Toleranse for verktøyradius?
DR2	Deltaverdi for verktøyradius R2. Inndataområde mm: -999.9999 til +999.9999 Inndataområde tommer: -39.37 til +39.37	Toleranse for verktøyradius R2?
LCUTS	Verktøyets skjærelengde for syklus 22. Inndataområde mm: 0 til +99999.9999 Inndataområde tommer: 0 til +3936.9999	Skjærelengde i verktøyaksen?
ANGLE	Maksimum innstikkingsvinkel for verktøy ved pendlende innstikkingsbevegelse for syklusene 22, 208 og 25x. Inndataområde: 0 til 90°	Maksimum innstikkingsvinkel?
TL	Sperre verktøy (TL: für T ool L ocked = eng. verktøy sperret). Inndataområde: L eller mellomrom	Vkt. sperret? Ja = ENT / Nei = NO ENT
RT	Nummeret på søsterverktøyet (hvis det finnes) som erstatningsverktøy (RT: for R eplacement T ool = eng. erstatningsverktøy); se også TIME2). Inndataområde: 0 til 65535	Søsterverktøy?
TIME1	Verktøyets maksimale levetid i minutter. Denne funksjonen er maskinavhengig og blir beskrevet i maskinhåndboken. Inndataområde: 0 til 9999 minutter	Maks. verktøylevetid?
TIME2	Verktøyets maksimale levetid i minutter ved TOOL CALL : Hvis den gjeldende levetiden når eller overskrider denne verdien, tar TNC i bruk søsterverktøyet ved neste TOOL CALL (se også CUR.TIME). Inndataområde: 0 til 9999 minutter	Maksimum levetid ved TOOL CALL ?
CUR.TIME	Verktøyets faktiske levetid i minutter: TNC teller automatisk opp den faktiske levetiden (CUR.TIME: for C URRENT T IME = eng. faktisk/løpende tid). Du kan legge inn forhåndsinnstillinger for brukte verktøy. Inndataområde: 0 til 99999 minutter	Aktuell verktøylevetid?
OVRTIME	Verktøyets maksimale tillatte overskridelse av levetid i minutter. Denne funksjonen er maskinavhengig og blir beskrevet i maskinhåndboken. Inndataområde: 0 til 99 minutter	Tillatt overskridelse av levetid?



Fork.	Inndata	Dialog
DOC	Kommentar til verktøyet. Inndataområde: Maks. 10 tegn	Verktøykommentar?
PLS	Informasjon om dette verktøyet, som skal overføres til PLS. Inndataområde: Bit-kodet 8 tegn	PLS-status?
PLS-VAL	Verdi for dette verktøyet, som skal overføres til PLS. Inndataområde: -99999.9999 til +99999.9999	PLS-verdi?
PTYP	Verktøytype for bearbeiding i pocket table. Inndataområde: 0 til +99	Verktøytype for pocket table?
NMAX	Begrensning i spindelturtallet for dette verktøyet. Både den programmerte verdien (feilmelding) og turtallsøkningen med potensiometer blir kontrollert. Funksjon inaktiv: tast inn –. Inndataområde: 0 til +999999, funksjon inaktiv: angi: –	Maksimalt turtall [1/min]?
LIFTOFF	Her bestemmer du om TNC skal kjøre verktøyet tilbake i retning mot den positive verktøyaksen ved NC-stopp eller strømbrudd, for å unngå skader på konturen når den skjæres løs. Når Y er definert, kjører TNC verktøyet tilbake fra konturen inntil 30 mm hvis denne funksjonen er aktivert i NC-programmet med M148 (se Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148 på side 347). Inndata: Y og N	Løfte opp verktøy J/N?
P1 ... P4	Maskinavhengig funksjon: Overføre en verdi til PLS. Følg brukerhåndboken. Inndataområde: -99999.9999 til +99999.9999	Verdi?
KINEMATIC	Maskinavhengig funksjon: Kinematisk beskrivelse for vinkelfreshoder som TNC inkluderer i tillegg til den aktive maskinkinematikken. Velg tilgjengelige kinematiske beskrivelser med funksjonstasten TILORDNE KINEMATIKK (se også Verktøyholderkinematikk på side 188). Inndataområde: Maks. 10 tegn	Ekstra kinematikkbeskrivelse?
T-VINKEL	Verktøyets spissvinkel. Brukes av boresyklusene 200, 203, 205 og 240 for å beregne dybden fra diameterangivelsen. Inndataområde: -180 til +180°	Spissvinkel (type DRILL+CSINK)?



Fork.	Inndata	Dialog
PITCH	Gjengestigningen til verktøyet. Brukes av gjengeboringssyklusene 206, 207 og 208 til å overvåke om stigningen som er definert i syklusen, stemmer overens med stigningen til verktøyet. Inndataområde mm: -99999.99990 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Gjengestigning (bare vkt.type TAP)?
AFC	Innstillingen av den adaptive matingskontrollen AFC, som du har definert i kolonnen NAVN i tabellen AFC.TAB. Tilordne styringsstrategien ved hjelp av funksjonstasten AFC REGELEIN. ZUWEISEN (tilordne AFC-innstilling) 3. funksjonstastrekke Inndataområde: Maks. 10 tegn	Styringsstrategi?
DR2TABLE	Programvarealternativ 3D-ToolComp : Angi navn på korrigeringsverditabellen som TNC skal hente de vinkelavhengige deltaradiusverdiene DR2 fra Inndataområde: Maks. 16 tegn uten filendelse	Korreksjonsverditabell?
LAST_USE	Dato og klokkeslett for når TNC sist byttet ut verktøyet med TOOL CALL Inndataområde: Maks. 16 tegn, format internt definert: Dato = ÅÅÅÅ.MM.DD, klokkeslett = tt.mm	Dato/kl.sl., siste verktøyansrop?
ACC	Aktivere eller deaktivere aktiv antivibrasjonsfunksjon for det aktuelle verktøyet (se også Aktiv antivibrasjonsfunksjon ACC (programvarealternativ) på side 403). Inndataområde: 0 (inaktiv) og 1 (aktiv)	ACC-status 1=aktiv/0=inaktiv
CR	Maskinavhengig funksjon: Overføre en verdi til PLS. Følg brukerhåndboken. Inndataområde: -99999.9999 til +99999.9999	Verdi?
CL	Maskinavhengig funksjon: Overføre en verdi til PLS. Følg brukerhåndboken. Inndataområde: -99999.9999 til +99999.9999	Verdi?



Verktøytabell: verktøydata for automatisk verktøymåling



Beskrivelse av sykluser for automatisk verktøymåling: Se brukerhåndboken for syklusprogrammering.

Fork.	Inndata	Dialog
CUT	Antall verktøyskjær (maks. 99 skjær) Inndataområde: 0 til 99	Antall skjær?
LTOL	Tillatt avvik fra verktøylengden L for slitasjeregistrering. Hvis den angitte verdien overskrides, sperrer TNC verktøyet (status L). Inndataområde: 0 til 0,9999 mm Inndataområde mm: 0 til +0.9999 Inndataområde tommer: 0 til +0.03936	Slitetoleranse: Lengde?
RTOL	Tillatt avvik fra verktøyradius R for slitasjeregistrering. Hvis den angitte verdien overskrides, sperrer TNC verktøyet (status L). Inndataområde: 0 til 0,9999 mm Inndataområde mm: 0 til +0.9999 Inndataområde tommer: 0 til +0.03936	Slitetoleranse: Radius?
R2TOL	Tillatt avvik fra verktøyradius R2 for slitasjeregistrering. Hvis den angitte verdien overskrides, sperrer TNC verktøyet (status L). Inndataområde: 0 til 0,9999 mm Inndataområde mm: 0 til +0.9999 Inndataområde tommer: 0 til +0.03936	Slitetoleranse: Radius 2?
DIRECT. (DIREKTE)	Verktøyets skjæreretning ved oppmåling med dreierende verktøy	Skjæreretning (M3 = -)?
TT:R-OFFS	Lengdeoppmåling: Verktøyets forskyvning mellom midtpunktet på nålen og midtpunktet på verktøyet. Forhåndsinnstilling: Verktøyradius R (NO ENT-tasten beregner R) Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Radius for verktøyforskyvning?
TT:L-OFFS	Radiusoppmåling: Verktøyets ekstra forskyvning i forhold til MP6530, mellom den øvre kanten på nålen og den nedre kanten på verktøyet. Forhåndsinnstilling: 0 Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Lengde for verktøyforskyvning?



Fork.	Inndata	Dialog
LBREAK	Tillatt avvik fra verktøylengden L for registrering av brudd. Hvis den angitte verdien overskrides, sperrer TNC verktøyet (status L). Inndataområde: 0 til 0,9999 mm Inndataområde mm: 0 til 3.2767 Inndataområde tommer: 0 til +0.129	Bruddtoleranse: Lengde?
RBREAK	Tillatt avvik fra verktøyradius R for registrering av brudd. Hvis den angitte verdien overskrides, sperrer TNC verktøyet (status L). Inndataområde: 0 til 0,9999 mm Inndataområde mm: 0 til +0.9999 Inndataområde tommer: 0 til +0.03936	Bruddtoleranse: Radius?



Verktøytabell: verktøydata til automatisk beregning av turtall og mating

Fork.	Inndata	Dialog
TYPE	Verktøytype: Funksjonstasten TYP ZUWEISEN (tildele type, 3. funksjonstastrekke); TNC åpner et vindu der du kan velge verktøytype. For øyeblikket er bare verktøytypene DRILL og MILL aktivert.	Verktøytype?
TMAT	Verktøyets skjærematerial: Funksjonstasten SCHNEIDSTOFF ZUWEISEN (tildel skjærematerial), 3. funksjonstastrekke. TNC viser et vindu der du kan velge skjærematerial Inndataområde: Maks. 16 tegn	Verktøyets skjærematerial?
CDT	Skjæredatatabell: Funksjonstasten CDT WÄHLEN (velg CDT, 3. funksjonstastrekke). TNC åpner et vindu der du kan velge skjæredatatabell Inndataområde: Maks. 16 tegn	Navn skjæredatatabell?

Verktøytabellen: Verktøydata for koblende touch-prober (bare når innstillingen for Bit1 i MP7411 = 1, se også brukerhåndboken Touch-probe-sykluser).

Fork.	Inndata	Dialog
CAL-OF1	Under kalibreringen lagrer TNC senterforskyvningen i hovedaksen (ref.aksen) til en probe i denne kolonnen hvis det er angitt et verktøynummer i kalibreringsmenyen Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Probe-senterforskyvning i hovedakse?
CAL-OF2	Under kalibreringen lagrer TNC senterforskyvningen i hjelpeaksen (ref.aksen) til en probe i denne kolonnen hvis det er angitt et verktøynummer i kalibreringsmenyen Inndataområde mm: -99999.9999 til +99999.9999 Inndataområde tommer: -3936.9999 til +3936.9999	Probe-senterforskyvning i hjelpeakse?
CAL-ANG	Under kalibreringen lagrer TNC den spindelvinkelen som en probe ble kalibrert etter, hvis det er angitt et verktøynummer i kalibreringsmenyen Inndataområde: -360 til +360°	Spindelvinkel ved kalibrering?



Redigere verktøystabell

Verktøystabellen som er gyldig for programkjøringen, har filnavnet TOOL.T. TOOL.T må være lagret i katalogen TNC:\, og kan bare redigeres i en maskindriftsmodus. Verktøystabellene som du arkiverer eller vil bruke i programtesten, gis et nytt filnavn med filendelse .T.

Åpne verktøystabell TOOL.T:

- Velg ønsket maskindriftsmodus



- Velg verktøystabell: Trykk på funksjonstasten VERKTØYTABELL




- Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ

Åpne en vilkårlig verktøystabell

- Velg driftsmodusen Lagre/rediger program



- Åpne filbehandlingen
- Vise valg av filtyper: Trykk på funksjonstasten VELG TYPE
- Vise filer av typen .T: Trykk på funksjonstasten VIS .T
- Velg en fil, eller angi et nytt filnavn. Bekreft med tasten ENT eller med funksjonstasten VELG

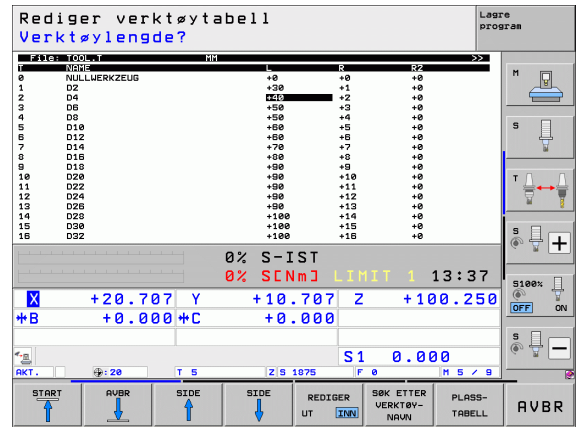

Redigeringsfunksjoner

Når du har åpnet en verktøytabell for redigering, kan du flytte markeringen i tabellen med piltastene eller med funksjonstastene til hvilken som helst posisjon. Du kan overskrive lagrede verdier eller legge inn nye i hvilken som helst posisjon. Ekstra redigeringsfunksjoner finner du i tabellen under.

Hvis ikke TNC kan vise alle posisjonene i verktøytabellen samtidig, vises symbolet >> eller << i linjen øverst i tabellen.

Redigeringsfunksjoner for verktøytabeller	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Søke etter verktøynavn i tabellen	
Vise informasjonen til verktøyet kolonnevis, eller vise all informasjonen til et verktøy på én skjerm-side	
Hoppe til linjestart	
Hoppe til linjeslutt	
Kopiere det merkede feltet	
Sette inn det kopierte feltet	
Legge til de linjene (verktøyene) som skal skrives inn, nederst i tabellen.	
Føye til linjen med indeksert verktøynummer bak den aktuelle linjen. Funksjonen er bare aktiv når det er mulig å lagre flere korrigeringsdata for et verktøy (maskinparameter 7262 ulik 0). TNC føyer til en kopi av verktøydataene bak den siste eksisterende indeksen, og øker indeksen med 1. Bruk: f.eks. trinnbor med flere lengdekorrigeringer	



Redigeringsfunksjoner for verktøytabeller	Funksjonstast
Slette aktuell linje (verktøy): TNC sletter innholdet i tabellinjen. Hvis verktøyet som skal slettes er lagt inn i pocket table, er atferden til denne funksjonen avhengig av maskinparameteren 7263 (se Liste over generelle brukerparametere på side 621)	SLETT LINJE
Vise/ikke vise plassnumre	VIS SKJUL PLASSNR.
Vise alt verktøy / vise bare verktøy som er lagret i pocket table	VIS SKJUL VERKTØY
Søk etter navnet til det valgte verktøyet i verktøytabellen. Når TNC finner et verktøy med samme navn, viser den listen med identiske navn i et overlappingsvindu. Ved å dobbeltklikke på det aktuelle verktøyet i vinduet, eller velge det med piltaster og bekrefte med tasten ENT, markerer TNC det valgte verktøyet.	AKT. VERKTØY- NAVN SØK
Kopiere alle verktøydata i en rad (kan også gjøres med CTRL+C)	KOPIER LINJE
Lime inn tidligere kopierte verktøydata (kan også gjøres med CTRL+V)	SETT INN KOPIERT LINJE

Gå ut av verktøytabellen

- Åpne filbehandlingen, og velg en fil av en annen filtype, f.eks. et bearbeidingsprogram

Merknader til verktøytabellene

Med maskinparameter 7266.x bestemmer du hvilke innføringer som kan legges inn i en verktøytabell, og i hvilken rekkefølge de blir utført.



Du kan overskrive enkeltkolonner eller linjer i en verktøytabell med innholdet i en annen fil. Forutsetninger:

- Målfilen må finnes allerede.
- Filen som skal kopieres, kan bare inneholde de kolonnene (linjene) som skal erstattes.

Enkeltkolonner eller linjer kopieres med funksjonstasten ERSTATT FELT (se Kopiere enkeltfiler på side 128).



Verktøyholderkinematikk




For å kunne beregne verktøyholderkinematikk må TNC tilpasses av maskinprodusenten. Maskinprodusenten må særlig gjøre tilsvarende holderkinematikk eller parametriserbare verktøyholdere tilgjengelig. Følg brukerveiledningen.

I verktøytabellen TOOL.T kan du ved behov tilordne en ekstra verktøyholderkinematikk til et verktøy i kolonnen **KINEMATIC**. I enkelte tilfeller kan denne holderkinematikken simulere spennhyslen for å ta hensyn til den i den dynamiske kollisjonsovervåkingen. I tillegg kan du på en enkel måte integrere vinkelhoder i maskinkinematikken med denne funksjonen.



HEIDENHAIN tilbyr verktøyholderkinematikk for touch-probe-systemer fra HEIDENHAIN. Ta kontakt med HEIDENHAIN ved behov.

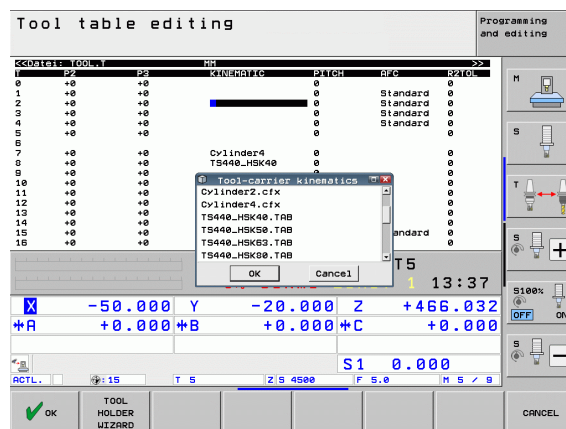

Tilordne holderkinematikk

For å tilordne holderkinematikk til et verktøy gjør du følgende:

- Velg ønsket maskindriftsmodus.



- Velg verktøytabell: Trykk på funksjonstasten VERKTØYTABELL



- Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ



- Velg venstre funksjonstastrekke

- Vis liste over tilgjengelig kinematikk: TNC viser all holderkinematikk (.TAB-filer) og all verktøyholderkinematikk som du allerede har parametrisert (.CFX-filer). I tillegg vil du se en forhåndsvisning av den aktive holderkinematikken i valgvinduet
- Velg ønsket kinematikk med piltastene, og lagre med funksjonstast OK



Vær også oppmerksom på merknadene til behandlingen av verktøyholderen i forbindelse med den dynamiske kollisjonsovervåkingen DCM: Se «Verktøyholderbehandling (programvarealternativ DCM)» på side 373.

Overskrive utvalgte verktøydata fra en ekstern PC

Med dataoverføringsprogrammet TNCremoNT fra HEIDENHAIN kan du på en svært enkel måte overskrive hvilke som helst verktøydata fra en ekstern PC (se Programvare for dataoverføring på side 587). Denne muligheten er praktisk når du registrerer verktøydata på en ekstern forhåndsinnstiller og ønsker å overføre dataene til TNC. Slik overfører du dataene:

- ▶ Kopier verktøytabellen TOOL.T til TNC, f.eks. etter TST.T.
- ▶ Start dataoverføringsprogrammet TNCremoNT på PCen.
- ▶ Opprett forbindelse til TNC.
- ▶ Overfør den kopierte verktøytabellen TST.T til PCen.
- ▶ Reduser TST.T til de linjene og kolonnene som du vil endre på (se illustrasjonen). Du kan bruke et hvilket som helst tekstredigeringsprogram. Pass på at toppteksten ikke endres, og at dataene alltid står vannrett i kolonnen. Verktøynummerne (kolonne T) må ikke nødvendigvis være fortløpende
- ▶ Velg menypunktet Ekstra og TMCcmd i TNCremoNT: TNCcmd starter.
- ▶ Du overfører filen TST.T til TNC ved å legge inn kommandoen under og utføre den med returasten (se illustrasjonen):
put tst.t tool.t /m



Ved overføringen overskrives bare de verktøydataene som er definert i delfilen, (f.eks. TST.T). Ingen andre verktøydata i tabellen TOOL.T blir endret.

I filbehandlingen kan du beskrive hvordan verktøytabellene kopieres via TNCs filbehandling (se Kopiere tabell på side 130).

BEGIN TST .T MM			
T	NAME	L	R
1		+12.5	+9
3		+23.15	+3.5
[END]			



Pocket table for verktøyveksler



Maskinprodusenten tilpasser funksjonsomfanget for den enkelte pocket table til maskinen. Følg maskinhåndboken.

Til et automatisk verktøyskift trenger du pocket table TOOL_P.TCH. TNC har flere pocket table med ulike filnavn. En pocket table som du vil aktivere for programkjøringen, velger du via filbehandlingen i en driftsmodus for programkjøring (status M). For å kunne administrere flere magasiner i samme pocket table (indeksere plassnummer), setter du maskinparameterne 7261.0 til 7261.3 til ulik 0.

TNC kan administrere opptil **9999 magasinplasser** i en pocket table.

Redigere pocket table i en driftsmodus for programkjøring




- Velg verktøytabell: Trykk på funksjonstasten VERKTØYTABELL



- Velge pocket table: Trykk på funksjonstasten POCKET TABLE



- Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ. På noen maskiner er dette ikke nødvendig eller mulig: Følg maskinhåndboken

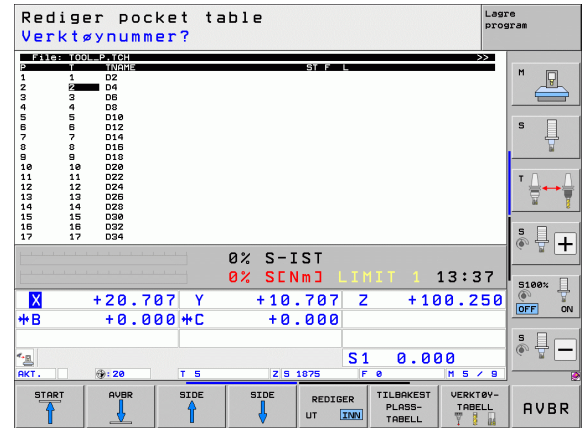

Velg pocket table i driftsmodusen Lagre/rediger program



- ▶ Åpne filbehandlingen
- ▶ Vise valg av filtyper: Trykk på funksjonstasten VELG TYPE
- ▶ Vise filer av typen .TCH: Trykk på funksjonstasten TCH FILES (TCH-FILER, 2. funksjonstasttrekke)
- ▶ Velg en fil, eller angi et nytt filnavn. Bekreft med tasten ENT eller med funksjonstasten VELG

Fork.	Inndata	Dialog
P	Plassnummer til verktøyet i verktøymagasinet	-
T	Verktøynummer	Verktøynummer?
ST	Verktøy er spesialverktøy (ST : for S pecial T ool = eng. spesialverktøy). Hvis et spesialverktøy blokkerer plassen før og etter sin egen plass, må du sperre den aktuelle plassen i kolonnen L (status L).	Spesialverktøy?
F	Verktøy må alltid settes tilbake på den samme plassen i magasinet (F : for F ixed = eng. fast)	Fast plass? Ja = ENT / Nei = NO ENT
L	Sperre plass (L : for L ocked = eng. sperret, se også kolonne ST).	Plass blokkert Ja = ENT/Nei = NO ENT
PLS	Informasjon om dette verktøyet, som skal overføres til denne verktøyplassen i PLS	PLS-status?
TNAME	Visning av verktøynavnet i TOOL.T	-
DOC	Visning av kommentar til verktøyet i TOOL.T	-
PTYP	Verktøytype Funksjonen defineres av maskinprodusenten. Følg maskindokumentasjonen	Verktøytype for pocket table?
P1–P5	Funksjonen defineres av maskinprodusenten. Følg maskindokumentasjonen	Verdi?
RSV	Plassreservering for flatemagasin	Plassreserv.: Ja = ENT/Nei = NOENT
LOCKED_ABOVE	Flatemagasin: sperre plassen over	Sperre plassen over?
LOCKED_BELOW	Flatemagasin: sperre plassen under	Sperre plassen under?
LOCKED_LEFT	Flatemagasin: sperre plassen til venstre	Sperre plassen til venstre?
LOCKED_RIGHT	Flatemagasin: sperre plassen til høyre	Sperre plassen til høyre?
S1 ... S5	Funksjonen defineres av maskinprodusenten. Følg maskindokumentasjonen	Verdi?



Redigeringsfunksjoner for pocket table	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Tilbakestill pocket table	
Tilbakestill kolonnen for verktøynummer T	
Hoppe til starten på neste linje	
Tilbakestill kolonnen til utgangstilstand Gjelder for kolonnene RSV , LOCKED_ABOVE , LOCKED_BELOW , LOCKED_LEFT og LOCKED_RIGHT	
Kopiere alle verktøydata i en rad (kan også gjøres med CTRL+C)	
Lime inn tidligere kopierte verktøydata (kan også gjøres med CTRL+V)	



Hente frem verktøydata

Til programmering av en verktøyoppkalling TOOL CALL i bearbeidingsprogrammet bruker du følgende innføringer:

- Velg verktøyoppkalling med tasten TOOL CALL

TOOL
CALL

- **Verktøynummer:** Angi nummeret eller navnet på verktøyet. Verktøyet har allerede blitt definert i en **G99**-blokk eller i en verktøytabell. Veksle til navneinntasting med funksjonstasten VERKTØYNAVN. TNC setter automatisk et verktøynavn i anførselstegn. Navnene viser til en oppføring i den aktive verktøytabellen TOOL.T. Du kan også bruke funksjonstasten QS til å definere en strengparameter som inneholder navnet til verktøyet som skal kalles opp. For å kalle opp et verktøy med andre korrigeringsverdier angir du også indeksen som er definert i verktøytabellen. Sett et desimaltegn før indeksen. Med funksjonstasten VELGE kan du åpne et vindu der du kan velge et verktøy som er definert i verktøytabellen TOOL.T, direkte, uten å angi nummeret eller navnet: Se også «Redigere verktøydata i valgvinduet» på side 194
- **Parallell spindelakse X/Y/Z:** Angi verktøyakse
- **Spindelturtall S:** Angi spindelturtallet direkte, eller beregn det fra TNC hvis du arbeider med skjæredatatabeller. Trykk på funksjonstasten KALKULER S AUTOM.. TNC begrenser spindelturtallet til den maksimumsverdien som er fastsatt i maskinparameter 3515. En annen mulighet er å definere en skjærehastighet Vc [m/min]. Trykk i så fall på funksjonstasten VC
- **Mating F:** Angi matingen direkte, eller la TNC beregne den når du arbeider med skjæredatatabellene. Trykk på funksjonstasten KALKULER F AUTOM.. TNC begrenser matingen til den maksimale matingen til den «langsomste aksen» (definert i maskinparameter 1010). F vil gjelde helt til du programmerer en ny mating i en posisjoneringsblokk eller en TOOL CALL-blokk.
- **Toleranse verktøylengde DL:** deltaverdi for verktøylengden
- **Toleranse verktøyradius DR:** deltaverdi for verktøyradiusen
- **Toleranse verktøyradius DR2:** deltaverdi for verktøyradius 2

Redigere verktøydata i valgvinduet

I overlappingsvinduet for verktøyvalg kan du også redigere de viste verktøydataene:

- Bruk piltastene, og velg linjen og deretter kolonnen til verdien som skal redigeres. Den lyseblå rammen viser feltet som skal redigeres.
- Still funksjonstasten REDIGER på PÅ, angi den ønskede verdien og bekreft med ENT-tasten
- Velg flere kolonner om nødvendig, og gjenta prosessen
- Overfør det valgte verktøyet til programmet med ENT-tasten

Søke etter verktøynavn i valgvinduet

I overlappingsvinduet for verktøyvalg kan du søke etter verktøynavn:

- Trykk på funksjonstasten SØK
- Angi ønsket verktøynavn og bekreft med tasten ENT: TNC markerer den neste linjen hvor verktøynavnet du søkte etter forekommer

Eksempel: verktøyoppkalling



Oppkallingen gjelder verktøy nummer 5 i verktøyakse Z med spindelturtall 2500 o/min og en matehastighet på 350 mm/min. Toleransen for verktøylengden og verktøyradiusen 2 er på 0,2 eller eventuelt 0,05 mm, mens undermålet for verktøyradiusen er på 1 mm.

N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1

Bokstaven **D** foran **L** og **R** betyr deltavverdi.

Forhåndsvalg i verktøytabellen

Når du bruker verktøytabeller, foretar du et forhåndsvalg for det neste verktøyet som skal brukes, ved hjelp av en **G51**-blokk. Da angir du et verktøynummer eller eventuelt en Q-parameter eller et verktøynavn i anførselstegn.

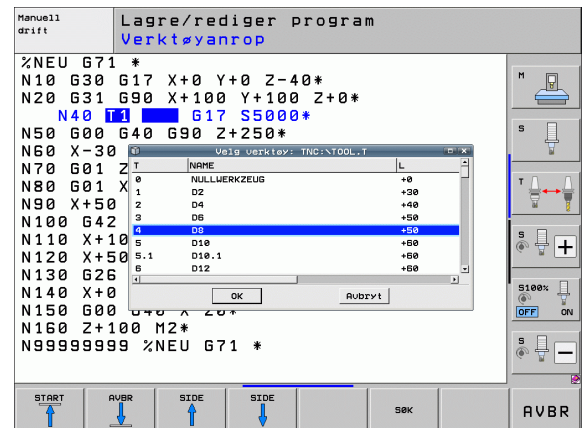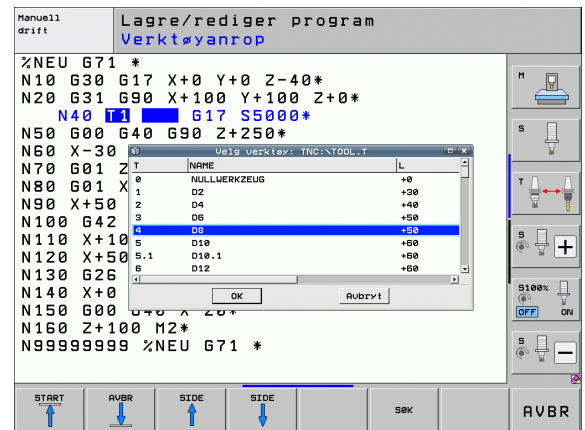

Verktøyskift



Verktøyskift er en maskinavhengig funksjon. Følg maskinhåndboken.

Posisjon for verktøyskift

Det skal ikke medføre kollisjonsfare å kjøre frem til posisjonen for verktøyskift. Med tilleggsfunksjonene **M91** og **M92** kan du kjøre frem til en maskinbasert posisjon for verktøyskift. Når du programmerer **T 0** før den første verktøyoppkallingen, kjører TNC oppspenningshylsen i spindelaksen til en posisjon som er uavhengig av verktøylengden.

Manuelt verktøyskift

Før et manuelt verktøyskift stoppes spindelen, og verktøyet kjøres til verktøyskiftposisjonen:

- ▶ Kjør frem til verktøyskiftposisjonen som programmert
- ▶ Avbryt programkjøringen, se «Avbryte bearbeidingen» på side 567
- ▶ Skift verktøy
- ▶ Fortsett programkjøringen, se «Fortsette programkjøringen etter et avbrudd» på side 570

Automatisk verktøyskift

Ved automatisk verktøyskift blir ikke programkjøringen avbrutt. Ved en verktøyoppkalling med **T** skifter TNC ut verktøyet fra verktøymagasinet.



Automatisk verktøyskift ved overskridelse av levetiden: M101

M101 er en maskinavhengig funksjon. Følg maskinhåndboken.

TNC kan bare utføre automatisk verktøyskift via en NC-makro. Følg maskinhåndboken!

Når et verktøy når levetiden **TIME2**, skifter TNC automatisk til et søsterverktøy. For at det skal gjøres, må du ved programstart aktivere tilleggfunksjonen **M101**. Funksjonen til **M101** kan oppheves med **M102** ved å velge programmet på nytt eller ved å velge en annen NC-blokk med GOTO. Når **TIME1** nås, setter TNC utelukkende et internt merke som kan analyseres av PLS (følg maskinhåndboken). Virkemåten til maksimal tillatt overskridelse av levetid **OVRTIME** bestemmes av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken her også.

Nummeret på søsterverktøyet som skal settes inn, legger du inn i kolonnen **RT** i verktøytabellen. Hvis det ikke er lagt inn noe verktøynummer der, vil TNC sette inn et verktøy som har det samme navnet som det verktøyet som for øyeblikket er aktivt. TNC starter søket etter et søsterverktøy fra begynnelsen av verktøytabellen, og setter alltid inn det første verktøyet som den finner etter start fra begynnelsen av tabellen.

Automatisk verktøyskift utføres

- etter den neste NC-blokken etter at levetiden har utløpt, eller
- ca. ett minutt pluss en NC-blokk etter at levetiden har utløpt (beregningen utføres for 100 % potensiometerutslag).



Hvis levetiden utløper ved aktiv **M120** (Look Ahead), skiftes verktøyet først etter den blokken der du har opphevet radiuskorrigeringen.

TNC utfører ikke et automatisk verktøyskift når det kjøres en syklus. Unntak: Under testsyklusene 220 og 221 (hullsirkel og sirkelflate) utfører TNC et automatisk verktøyskift mellom to bearbeidingsposisjoner ved behov.

Automatisk verktøyskift med aktiv radiuskorrektur er ikke mulig.

**OBS! Fare for verktøy og emne**

Slå av automatisk verktøyskift med **M102** når du arbeider med spesialverktøy (f.eks. skrivefreser), fordi TNC alltid kjører verktøyet tilbake i verktøyet akseretning fra emnet.

Forutsetninger for standard NC-blokker med radiuskorrigering G41, G42

Radiusen på søsterverktøyet må være identisk med radiusen på det verktøyet som opprinnelig var i bruk. Hvis radiusene ikke er identiske, viser TNC en melding og setter ikke inn verktøyet.

Under NC-programmer uten radiuskorrigering tester ikke TNC verktøyradiusen til søsterverktøyet ved skift.

Verktøyinnsatstest



Funksjonen verktøyinnsatstest må aktiveres av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

For å kunne gjennomføre en verktøyinnsatstest, må følgende forutsetninger være oppfylt:

- Bit2 på maskinparameter 7246 må være = 1.
- Funksjonen for å beregne bearbeidings tid i modusen **Programtest** må være aktivert
- Klartekstdialogprogrammet som skal testes, må være fullstendig simulert i driftsmodusen **Programtest**



Hvis det ikke finnes en gyldig verktøyinnsatsfil, og fastsetting av bearbeidings tid er deaktivert, oppretter TNC en verktøyinnsatsfil med en standardtid på 10 sek. for hver verktøyinnsats.


Innstillinger for verktøyinnsatstest

For å påvirke hvordan verktøyinnsatstesten skal foregå, finnes det et formular som du kaller opp slik:

- ▶ Velg driftsmodus programkjøring Enkeltblokk eller Blokkrekke
- ▶ Trykk på funksjonstasten Verktøyinnsats: TNC viser en funksjonstastrekke med funksjoner til innsatstesting
- ▶ Trykk på funksjonstasten INNSTILLINGER: TNC viser formularet med de tilgjengelige innstillingsmulighetene

Følgende innstillinger kan angis separat for **programkjøring blokkrekke/enkeltblokk** og **Programtest**:

- Innstilling **Ikke generere verktøyinnsatsfil**:
TNC oppretter ingen verktøyinnsatsfil
- Innstilling **Generere én verktøyinnsatsfil**:
TNC oppretter en verktøyinnsatsfil én gang ved neste NC-start eller simuleringsstart. Til slutt aktiverer TNC automatisk modusen **Ikke generere verktøyinnsatsfil** for å forhindre at innsatsfilen blir overskrevet ved flere NC-oppstarter
- Innstilling **Generere verktøyinnsatsfil på nytt ved behov / ved endringer** (grunninnstilling):
TNC oppretter en verktøyinnsatsfil ved hver NC-start eller ved hver oppstart av programtesten. Denne innstillingen sørger for at TNC etter programendringer også oppretter en ny verktøyinnsatsfil

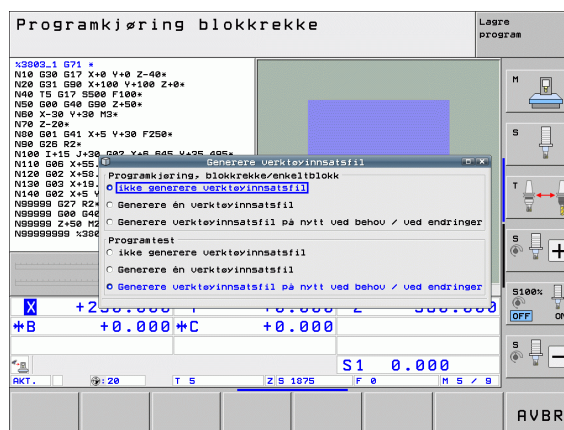


Bruke verktøystatstest

Med funksjonstastene VERKTØYINNSATS og VERKTØYINNSATSTEST kan du teste om det verktøyet du bruker i et program, har tilstrekkelig resttid før du starter valgt program i modusen Kjøring. TNC sammenligner samtidig levetidens aktuelle verdier i verktøystabellen med de nominelle verdiene i filen for verktøystatstest.

Når du har trykket på funksjonstasten VERKTØYINNSATSTEST, viser TNC resultatet av innsatstesten i et eget vindu. Lukk overlappingsvinduet med CE-tasten.

TNC lagrer verktøystatstidene i en separat fil med endelsen **pgmname.H.T.DEP**. (se Endre MOD-innstillingen Avhengige filer på side 598). Denne filen inneholder følgende informasjon:

Kolonne	Beskrivelse
TOKEN	■ TOOL: Verktøystets innsatstid per TOOL CALL. Innføringene er oppført i kronologisk rekkefølge ■ TTOTAL: Total innsatstid for et verktøy ■ STOTAL: Oppkalling av et underprogram (inkludert sykluser). Innføringene er oppført i kronologisk rekkefølge ■ TIMETOTAL: NC-programmets totale bearbeidingstid blir lagt inn i kolonnen WTIME. I kolonnen PATH merker TNC banenavnet på det respektive NC-programmet. Kolonnen TIME inneholder summen av alle TIME-poster (bare med spindel-PÅ og uten hurtiggangbevegelser). Alle øvrige kolonner setter TNC på 0 ■ TOOLFILE: I kolonnen PATH merker TNC banenavnet til den verktøystabellen du har gjennomført programtesten med. Ved den egentlige verktøystatstesten kan TNC dermed fastslå om du har gjennomført programtesten med TOOL.T.
TNR	Verktøystnummer (–1: verktøy ennå ikke skiftet ut)
IDX	Verktøystindeks
NAVN	Verktøystnavn fra verktøystabellen
TIME	Verktøystinnsatstiden i sekunder (matingstid)
WTIME	Verktøystinnsatstiden i sekunder (totalinnsatstid fra verktøystskift til verktøystskift)
RAD	Verktøystradius R + toleranse verktøystradius DR fra verktøystabellen. Enhet er 0.1 µm

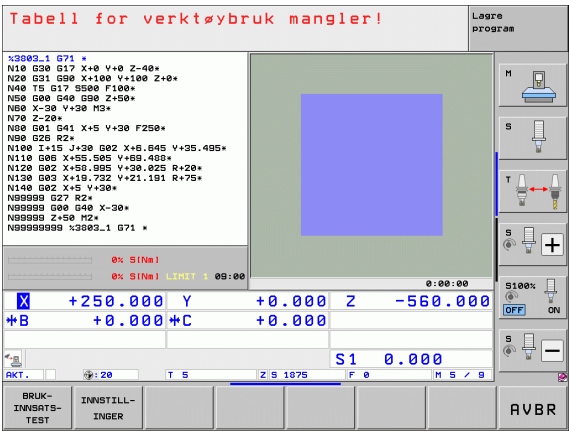

Kolonne	Beskrivelse
BLOCK	Bloknummeret der TOOL CALL -blokken er programmert
PATH	■ TOKEN = TOOL: Banenavnet på det aktive hoved- eller underprogrammet ■ TOKEN = STOTAL: Banenavnet på underprogrammet
T	Verktøynummer med verktøyindeks
OVRMAX	Maksimal oppstått mateoverstyring under bearbeidingen. Under programtestingen angir TNC her verdien 100 (%)
OVRMIN	Minimal oppstått mateoverstyring under bearbeidingen. Her angir TNC verdien -1 under programtestingen
NAMEPROG	■ 0: Verktøynummer er programmert ■ 1: Verktøynavn er programmert

Ved verktøyinnsatstesten for en palettfil finnes to muligheter:

- Det lyse feltet står på en palettinnføring i palettfilen:
TNC utfører verktøyinnsatstesten for hele paletten
- Det lyse feltet står på en programinnføring i palettfilen:
TNC utfører bare verktøyinnsatstesten for det valgte programmet



Verktøybehandling (programvarealternativ)



Verktøybehandling er en maskinavhengig funksjon som kan deaktiveres delvis eller helt. Maskinprodusenten fastsetter det nøyaktige funksjonsomfanget. Følg maskinhåndboken.

Med verktøybehandling kan maskinprodusenten gjøre forskjellige funksjoner for verktøyhåndtering tilgjengelig. Eksempler:

- Oversiktlig visning av verktøydata i formularer som kan tilpasses etter ønske
- Betegnelse på de enkelte verktøydataene i den nye tabellvisningen etter ønske
- Blandet visning av data fra verktøytabellen og pocket table
- Rask sortering av alle verktøydata med et museklikk
- Bruk av grafiske hjelpemidler, for eksempel forskjellige farger på verktøy- eller magasinstatus
- Gjøre en programspesifikk bestykningsliste over alle verktøy tilgjengelig
- Gjøre en programspesifikk bruksrekke over alle verktøy tilgjengelig
- Kopiering og innsetting av alle verktøydata som tilhører et verktøy
- Grafisk visning av verktøytypen i tabellvisningen og detaljvisningen for bedre oversikt over de tilgjengelige verktøytypene

Hente frem verktøybehandling



Oppkallingen av verktøybehandling kan variere i forhold til fremgangsmåten som beskrives nedenfor. Følg maskinhåndboken.



- ▶ Velg verktøytabell: Trykk på funksjonstasten VERKTØYTABELL



- ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonstasten VERKTØYBEHANDLING: TNC skifter til den nye tabellvisningen (se bildet til høyre)

Expanded tool management

Progressing and editing

T	NAME	PTVP	TL	POCKET	MAGAZINE	Tool life	REMAINING.LI
0	Te	0				Not monitored	0
1	D2	0				Not monitored	0
2	D4	0				Not monitored	0
3	D6	0			8 Main magazine	Not monitored	0
4	D8	0			1 Main magazine	Not monitored	0
5	D10	0			Spindle	Not monitored	0
6							
7	D14	0			10 Main magazine	Not monitored	0
8	D16	0			3 Main magazine	Not monitored	0
9	D18	0				Not monitored	0
10	D20	0				Not monitored	0
11	D22	0				Not monitored	0
12	D24	0			1 Add-on magazine	Not monitored	0
13	D26	0				Not monitored	0
14	D28	0				Not monitored	0
15	D30	0			9	Expired	0
16	D32	0			7 Main magazine	Not monitored	0
17	D34	0				Not monitored	0
18	D36	0			2 Add-on magazine	Not monitored	0
19	D38	0				Not monitored	0
20	D40	0			6 Main magazine	Not monitored	0
21	D42	0				Not monitored	0
22	D44	0				Not monitored	0
23	D46	0			12 Main magazine	Not monitored	0
24	D48	0				Not monitored	0
25	D50	0				Not monitored	0
26	D52	0				Not monitored	0

BEGIN

END

PAGE

PAGE

FORM TOOL

END



I den nye visningen viser TNC all verktøyinformasjon i følgende fire arkivkortfaner:

- **Verktøy:**
Verktøyspesifikk informasjon
- **Plasser:**
Plasspesifikk informasjon
- **Bestykningsliste:**
Liste over alle verktøy i NC-programmet som er valgt i driftsmodusen for programkjøring (bare når det allerede er opprettet en fil for verktøyinnsats, se «Verktøyinnsatstest» på side 197). TNC viser manglete verktøy i kolonnen **VERKT.INFO** i bestykningslisten med dialogen **ikke definert** markert i rødt
- **T-bruksrekke:**
Liste over rekkefølgen til alle verktøyene det er byttet til i driftsmodusen for programkjøring (bare når det allerede er opprettet en fil for verktøyinnsats, se «Verktøyinnsatstest» på side 197) TNC viser manglete verktøy i kolonnen **VERKT.INFO** i innsatsrekkelisten med dialogen **ikke definert** markert i rødt.



Du kan bare redigere verktøydataene i formularvisningen som du kan aktivere med funksjonstasten FORMULAR VERKTØY eller ENT-tasten for det merkede verktøyet.

Tools	Pockets	Tooling list	T usage order	Tool life	REMAINING.LI	Programming and editing
T HOME						T IN
1 T0	0			Not monitored	0	T OUT
1 D2	0			Not monitored	0	T MOVE
2 D4	0			Not monitored	0	
3 D6	0			Not monitored	0	
4 D8	0	8 Main magazine		Not monitored	0	
5 D10	0	1 Main magazine		Not monitored	0	
6	0	Spindle		Not monitored	0	
7 D14	0	10 Main magazine		Not monitored	0	
8 D16	0	2 Main magazine		Not monitored	0	
9 D18	0			Not monitored	0	
10 D20	0			Not monitored	0	
11 D22	0			Not monitored	0	
12 D24	0	1 Add-on magazine		Not monitored	0	
13 D26	0			Not monitored	0	
14 D28	0			Not monitored	0	
15 D30	0	5		Explosion	0	
16 D32	0	7 Main magazine		Not monitored	0	
17 D34	0			Not monitored	0	
18 D36	0	2 Add-on magazine		Not monitored	0	
19 D38	0			Not monitored	0	
20 D40	0	6 Main magazine		Not monitored	0	
21 D42	0			Not monitored	0	
22 D44	0			Not monitored	0	
23 D46	0			Not monitored	0	
24 D48	0	12 Main magazine		Not monitored	0	
25 D50	0			Not monitored	0	
26 D52	0			Not monitored	0	
27 D54	0			Not monitored	0	
28 D56	0			Not monitored	0	
29 D58	0			Not monitored	0	
30 D60	0			Not monitored	0	
31 D62	0			Not monitored	0	
32 D64	0			Not monitored	0	
33 D66	0			Not monitored	0	
34 D68	0			Not monitored	0	
35 D70	0			Not monitored	0	
36 D72	0			Not monitored	0	
37 D74	0			Not monitored	0	
38 D76	0			Not monitored	0	
39 D78	0			Not monitored	0	
40 D80	0			Not monitored	0	
41 D82	0			Not monitored	0	
42 D84	0			Not monitored	0	
43 D86	0			Not monitored	0	
44 D88	0			Not monitored	0	
45 D90	0			Not monitored	0	
46 D92	0			Not monitored	0	
47 D94	0			Not monitored	0	
48 D96	0			Not monitored	0	
49 D98	0			Not monitored	0	
50 D100	0			Not monitored	0	

Tool index #				Programming and editing	
Basic data [PLC]					
Information		T number		2	
NAME		Tool 2		PTVP	
DOC		Tool 2		PTVP	
Pocket no.		PTVP		0	
RT					
Basic data		Wear data		Additional data	
L 40		DL 0		LCUTS 15	
R 2		DR 0		T-ANGLE 20	
R2 0		DR2 0		PITCH 0	
				T-ANGLE 0	
				NMAX -	
TS data		Cutting data		Spec. functions	
CAL-OF1 0		TVP		KINEMATIC	
CAL-OF2 0		THAT		DR2TABLE	
CAL-RVG 0		CDT		LAST USE	
				2010.05.04 12:49	
TT data		LBREAK		0	
L-OFFS		RBREAK		0	
R-OFFS		CUT		0	
LTOL		DIRECT		-	
RTOL					
R2TOL					
TOOL TOOL INDEX INDEX EDIT DISCARD OFF ON CHANGES END					



Betjene verktøybehandling

Verktøybehandling kan betjenes med musen samt taster og funksjonstaster:

Redigeringsfunksjoner i verktøybehandling	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Kalle opp formularvisning for verktøy eller magasinplass som er merket i tabellen. Alternativ funksjon: Trykk på tasten ENT	
Skifte arkfane: Verktøy, Plasser, Bestykningsliste, T-innsatsrekke	
Skifte arkfane: Verktøy, Plasser, Utstyrsliste, T-innsatsrekke	
Søkefunksjon: I søkefunksjonen kan du velge kolonnen det skal søkes i, og deretter velge søkebegrepet fra en liste eller skrive inn søkebegrepet	
Importere verktøydata: Importere verktøydata i CSV-format (se Importer verktøydata på side 205)	
Eksportere verktøydata: Eksportere verktøydata i CSV-format (se Eksportere verktøydata på side 206)	
Slette merkede verktøydata: Se Slette merkede verktøydata på side 207	
Oppdater visning for å gjennomføre ny initialisering ved inkonsekvent databeholdning	
Vise kolonne Programmerte verktøy (når fanen Plasser er aktiv)	



Redigeringsfunksjoner i verktøybehandlingen Funksjonstast

Definere innstillinger:



- SORTER KOLONNE aktiv:
Klikk med musen på kolonnehodet for å sortere kolonneinnholdet
- FLYTT KOLONNE aktiv:
Kolonnen kan flyttes ved hjelp av dra og slipp

Tilbakestill manuelt utførte innstillinger (flyttede kolonner) til opprinnelig tilstand




Følgende funksjoner kan du i tillegg utføre med mus:

- Sorteringsfunksjon
Når du klikker på en kolonne i tabellhodet, sorterer TNC dataene i stigende eller synkende rekkefølge (avhengig av aktivert innstilling)
- Forskyve kolonner
Ved å klikke på en kolonne i tabellhodet og deretter skyve mens du holder musetasten nede, kan du plassere kolonnene i den rekkefølgen du ønsker. TNC lagrer foreløpig ikke kolonnerekkefølgen når du går ut av verktøybehandlingen (avhengig av aktivert innstilling)
- Vise tilleggsinformasjon i formularvisning
TNC viser tipstekster når du har satt funksjonstasten REDIGERE AV/PÅ til PÅ, og holder musepekeren over et aktivt felt i et sekund



Ved aktiv formularvisning er følgende funksjoner tilgjengelige:

Redigeringsfunksjoner i formularvisning	Funksjonstast
Velg verktøydataene til det forrige verktøyet	VERKTØV 
Velg verktøydataene til det neste verktøyet	VERKTØV 
Velg forrige verktøyindeks (bare aktiv når indeksering er aktiv)	INDEKS 
Velg neste verktøyindeks (bare aktiv, når indeksering er aktiv)	INDEKS 
Forkast endringer som du har utført etter oppkall av formularet (Undo-funksjon)	FORKAST ENDRING
Sette inn nytt verktøy (2. funksjonstastrekke)	VERKTØV FØV TIL
Slette verktøy (2. funksjonstastrekke)	SLETT VERKTØV
Legge til verktøyindeks (funksjonstastrekke 2)	INDEKS FØV TIL
Slette verktøyindeks (funksjonstastrekke 2)	SLETT INDEKS
Kopier verktøydataene til det valgte verktøyet (funksjonstastrekke 2)	DATASETT KOPIER
Sett inn kopierte verktøydata i det valgte verktøyet (funksjonstastrekke 2)	DATASETT FØV TIL
Velge / angre valg av avkrysningsbokser (f.eks. ved TL -linje)	SPACE 
Åpne valglister ved kombinasjonsbokser (f.eks. ved AFC -linje)	GOTO 

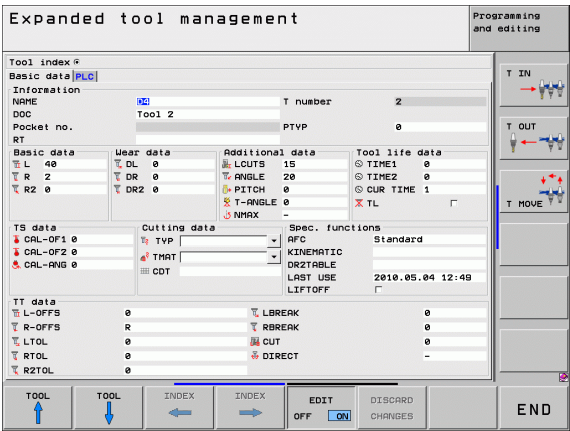

Importer verktøydata

Ved hjelp av denne funksjonen kan du enkelt importere verktøydata som du f.eks. har målt eksternt på en forhåndsinnstiller. Filen som skal importeres, må svare til CSV-formatet (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver oppbyggingen av en tekstfil for utveksling av enkelt strukturerte data. Derfor må importfilen være oppbygget på følgende måte:

■ **Linje 1:**

I den første linjen defineres de enkelte kolonnenavnene som de definerte dataene i de neste linjene skal havne i. Kolonnenavnene skal skilles med komma.

■ **Andre linjer:**

Alle andre linjer inneholder dataene som du vil importere inn i verktøytabellen. Rekkefølgen på dataene må stemme overens med rekkefølgen til kolonnenavnene i linje 1. Dataene skilles med komma, desimaltall defineres med et desimaltegn.

Slik går du frem når du skal importere:

- ▶ Kopier verktøytabellen som skal importeres til TNC-harddisken i katalogen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Start utvidet verktøyadministrasjon
- ▶ Velg funksjonstasten IMPORTER VERKTØY: TNC viser et overlappingsvindu med CSV-filene som er lagret i katalogen **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Velg filen som skal importeres med piltastene eller musen, og bekreft med tasten ENT: TNC viser innholdet i CSV-filen i et overlappingsvindu
- ▶ Start importeringen med funksjonstastene OK og UTFØR.
- ▶ Hvis verktøydatafilen som skal importeres inneholder verktøynumre som ikke er tilgjengelige i den interne verktøytabellen, vises funksjonstasten FYLL UT TABELL. Hvis du trykker på funksjonstasten, legger TNC til tomme datasett til de høyere verktøynumrene kan leses inn.



- CSV-filen som skal importeres må være lagret i katalogen **TNC:\system\tooltab**.
- Når du importerer verktøydata til verktøy som allerede er oppført med et nummer i pocket table, viser TNC en feilmelding. Du kan da velge om du vil hoppe over denne dataposten, eller om du vil legge til et nytt verktøy. TNC setter inn et nytt verktøy i den første tomme linjen i verktøytabellen.
- Pass på at kolonnebetegnelse er angitt korrekt (se Verktøytabell: Standard verktøydata på side 178).
- Du kan importere de verktøydataene du ønsker. Den enkelte dataposten må ikke inneholde alle kolonnene (eller dataene) i verktøytabellen.
- Rekkefølgen til kolonnenavnene kan tilpasses etter ønske, men dataene må være definert slik at de passer til rekkefølgen.



Eksempel på importfil:

T,L,R,DL,DR	Linje 1 med kolonnenavn
4,125.995,7.995,0,0	Linje 2 med verktøydata
9,25.06,12.01,0,0	Linje 3 med verktøydata
28,196.981,35,0,0	Linje 4 med verktøydata

Eksportere verktøydata

Ved hjelp av denne funksjonen kan du enkelt eksportere verktøydata, og f.eks. lese dem inn i verktøydatabasen til CAM-systemet. TNC lagrer den eksporterte filen i CSV-format (**c**omma **s**eparated **v**alue). Filformatet **CSV** beskriver oppbyggingen av en tekstfil for utveksling av enkelt strukturerte data. Eksportfilen er bygget opp som følger:

■ Linje 1:

I den første linjen lagrer TNC kolonnenavnene som definerer de forskjellige verktøydataene. Kolonnenavnene er atskilt med komma.

■ Andre linjer:

Alle de andre linjene inneholder verktøydata som du har eksportert. Rekkefølgen på dataene stemmer overens med rekkefølgen til kolonnenavnene i linje 1. Dataene er atskilt med komma, desimaltallene angir TNC med et desimaltegn.

Slik går du frem når du skal eksportere:

- ▶ Merk verktøydataene du vil eksportere i verktøybehandlingen med piltastene eller musen
- ▶ Velg funksjonstasten EKSPORTERE VERKTØY, TNC viser et overlappingsvindu: Angi navnet til CSV-filen og bekreft med tasten ENT
- ▶ Start eksporteringen med funksjonstastene OK og UTFØR: TNC viser et overlappingsvindu med statusen til eksporteringen
- ▶ Avslutt eksporteringen med tasten eller funksjonstasten END



TNC lagrer vanligvis den eksporterte CSV-filen i katalogen
TNC:\system\tooltab.

Slette merkede verktøydata

Ved hjelp av denne funksjonen kan du enkelt slette verktøydata når du ikke lenger har behov for dem.

Slik går du frem når du skal slette:

- ▶ Merk verktøydataene du vil slette i verktøybehandlingen med pilstastene eller musen
- ▶ Velg funksjonstasten SLETTE MERKEDE VERKTØY. TNC viser et overlappingsvindu med verktøydataene som skal slettes
- ▶ Start sletteprosessen med funksjonstasten START: TNC viser et overlappingsvindu med statusen til sletteprosessen
- ▶ Avslutt sletteprosessen med tasten eller funksjonstasten END



- TNC sletter alle dataene til alle valgte verktøy. Forsikre deg om at du ikke lenger trenger verktøydataene, siden det ikke finnes noen Angre-funksjon.
- Verktøydata fra verktøy som fortsatt er lagret i pocket table, kan du ikke slette. Fjern deretter verktøyene fra magasinet.



5.3 Verktøykorrektur

Innføring

TNC korrigerer verktøybanen med korrigeringsverdien for verktøylengde i spindelaksen og med verktøyradiusen i arbeidsplanet.

Når et bearbeidingsprogram opprettes direkte i TNC, gjelder radiuskorrigeringen av verktøyet bare for arbeidsplanet. TNC tar da med opptil fem akser, inkludert roteringsaksene, i beregningen.

Lengdekorrigering av verktøy


Verktøykorrigering for lengden vil gjelde straks du kaller opp et verktøy og kjører det i spindelaksen. Den oppheves så snart det kalles opp et verktøy med lengde $L=0$.



Kollisjonsfare!

Når du opphever en lengdekorrigering med positiv verdi ved hjelp av **T0**, reduseres avstanden mellom verktøyet og emnet.

Etter verktøyoppkallingen **T** forandres den programmerte avstanden for verktøyet i spindelaksen med lengdedifferansen mellom det gamle og det nye verktøyet.

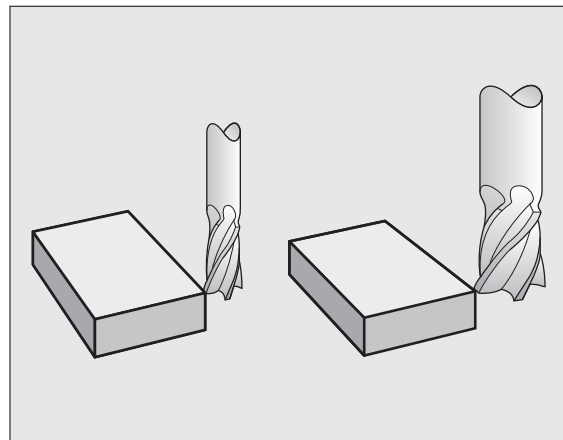

Ved en lengdekorrigering blir det tatt hensyn til deltaverdier både fra **T**-blokken og fra verktøytabellen.

Korrigeringsverdi = $L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB}}$ med

L:	Verktøylengde L fra G99 -blokk eller verktøytabell
DL_{TOOL CALL}:	Toleranse DL for lengde fra T0 -blokk (tas ikke hensyn til i posisjonsvisningen)
DL_{TAB}:	Toleranse DL for lengde fra verktøytabellen

Radiuskorrigering av verktøy

Programblokken for en verktøybevegelse inneholder

- **G41** eller **G42** for en radiuskorrigering
- **G43** eller **G44** for radiuskorrigering ved en akseparallel kjørebegivelse
- **G40** når det ikke skal utføres noen radiuskorrigering

Radiuskorrigeringen vil gjelde så snart det kalles opp et verktøy, og det blir kjørt en lineær blokk i arbeidsplanet med **G41** eller **G42**.



TNC opphever radiuskorrigeringen når du

- programmerer en lineær blokk med **G40**. Hvis den lineære blokken kun inneholder én koordinat i verktøyets akseretning, oppheves radiuskorrigeringen, men korrigeringen i bearbeidingsplanet kjøres ikke ut.
- programmerer en **PGM CALL**
- velger et nytt program med PGM MGT

Ved en radiuskorrigering blir det tatt hensyn til TNC deltaverdier både fra **T**-blokken og fra verktøytabellen:

Korrigeringsverdi = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB}}$ med

R: Verktøyradius **R** fra **G99**-blokk eller verktøytabell.



DR_{TOOL CALL}: Toleranse **DR** for radius fra **T**-blokk (tas ikke hensyn til i posisjonsvisningen)

DR_{TAB}: Toleranse **DR** for radius fra verktøytabellen

Banebevegelser uten radiuskorrigering: **G40**

Verktøyet kjører i arbeidsplanet med sentrum i den programmerte banen, eller eventuelt frem til de programmerte koordinatene.

Bruk: boring, forhåndsposisjonering.

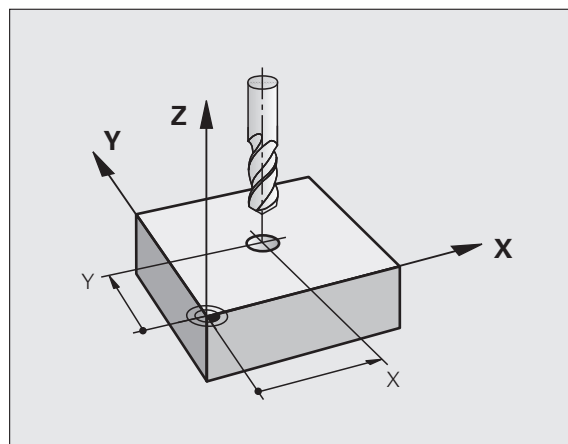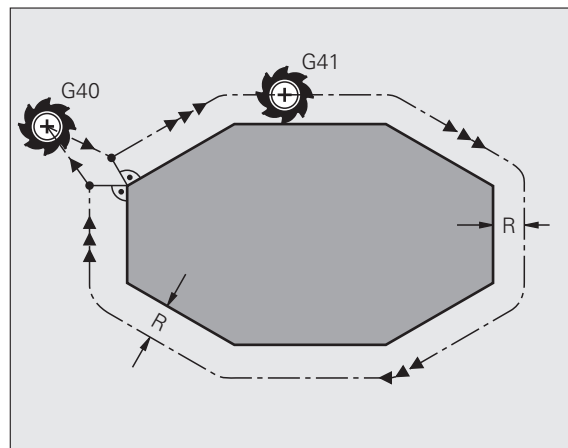

Banebevegelser med radiuskorrigering: G42 og G41

G43 Verktøyet kjører rundt konturen mot høyre.

G42 Verktøyet kjører rundt konturen mot venstre.

Verktøyets sentrum vil da ha en avstand tilsvarende verktøyets radius fra den programmerte konturen. «Høyre» og «venstre» betegner posisjonen til verktøyet i kjøreretningen langs emnekonturen. Se illustrasjonene.





Mellom to programblokker med ulik radiuskorrigering **G43** og **G42** må det minst være én posisjoneringsblokk i arbeidsplanet uten radiuskorrigering (dvs. med **G40**).

TNC aktiverer en radiuskorrigering til slutten av blokken der den ble programmert første gang.

Du kan også aktivere radiuskorrigering for tilleggsakser til arbeidsplanet. Tilleggsaksene programmeres også i hver etterfølgende blokk, ellers vil TNC utføre radiuskorrigeringen på nytt i hovedaksen.

På den første blokken med radiuskorrigering **G42/G41** og ved oppheving med **G40** posisjonerer TNC alltid verktøyet loddrett på det programmerte start- eller slutt punktet. Posisjoner verktøyet foran det første konturpunktet, eventuelt etter det siste konturpunktet. Verktøyet må posisjoneres på en slik måte at konturen ikke blir skadet.

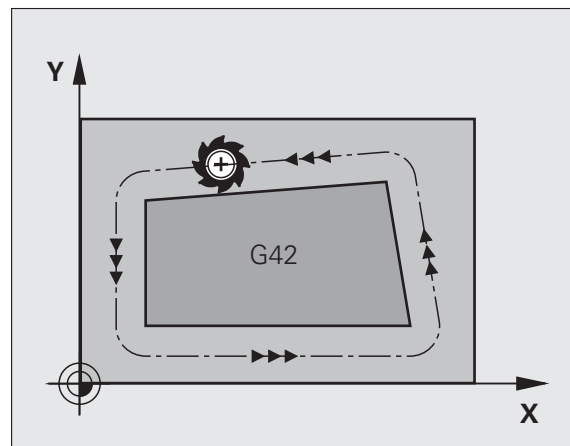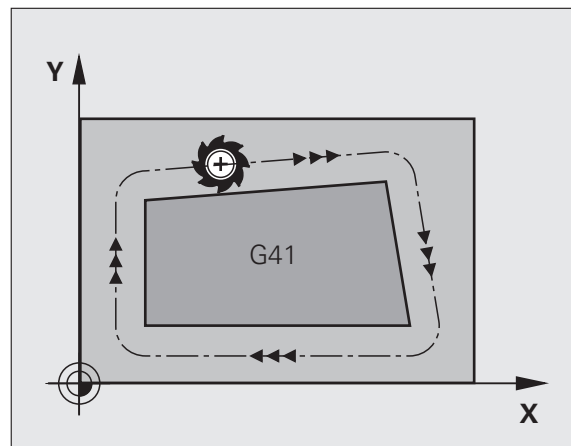

Legge inn radiuskorrigering

Radiuskorrigeringen angis i en G01-blokk:

G 4 1	Verktøybevegelse til venstre for den programmerte konturen: Velg G41-funksjonen, eller
G 4 2	verktøybevegelse til høyre for den programmerte konturen: Velg G42-funksjonen, eller
G 4 0	verktøybevegelse uten radiuskorrigering, eventuelt oppheving av radiuskorrigering: Velg G40-funksjonen
END □	Avslutte blokk: Trykk på tasten END



Radiuskorrigering: bearbeide hjørner

- **Utvendige hjørner:**
Når du har programmert en radiuskorrigering, fører TNC verktøyet til de utvendige hjørnene, enten på en overgangsbue eller på en spline (velges med MP7680). Hvis det er nødvendig, reduserer TNC matingen på de utvendige hjørnene, for eksempel ved store retningsendringer.
- **Innvendige hjørner:**
For innvendige hjørner regner TNC ut skjæringspunktet for banene som verktøyet kjører mot etter at sentrum er korrigert. Ut fra dette punktet kjører verktøyet langs det neste konturelementet. På den måten oppstår det ikke skader på de innvendige hjørnene på emnet. Det betyr at størrelsen på verktøyradiusen for en bestemt kontur ikke kan velges fritt.





OBS! Fare for emnet

Ikke legg start- eller sluttpunktet for en innvendig bearbeiding på et konturhjørnepunkt da det kan føre til skader på konturen.

Bearbeide hjørner uten radiuskorrigering

Uten radiuskorrigering kan du påvirke verktøybanen og matingen for hjørnene på emnet med tilleggfunksjonen **M90**, se «Slippe hjørner: M90» på side 333.

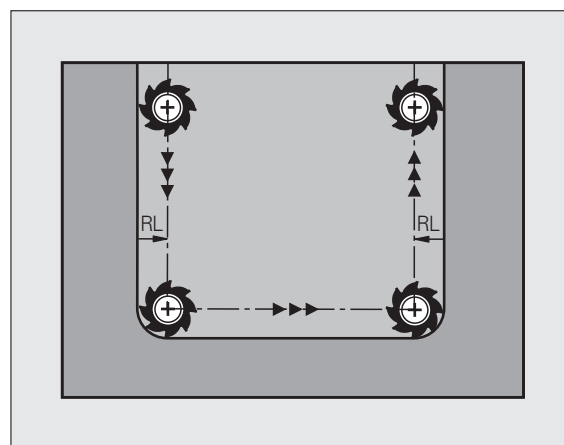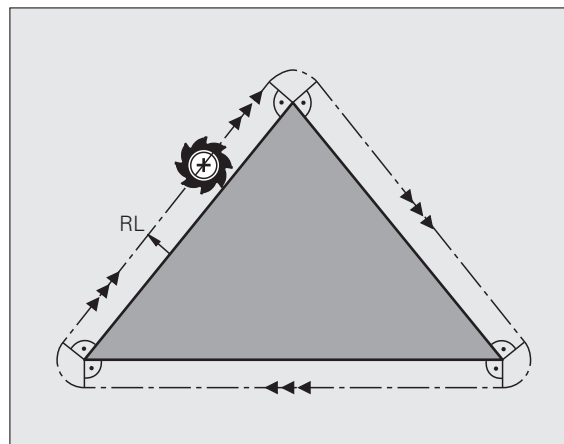



6

**Programmering:
programmere konturer**



6.1 Verktøybevegelser

Banefunksjoner

En emnekontur består vanligvis av flere konturelementer som linjer og sirkelbuer. Med banefunksjonene programmerer du verktøybevegelsene for **linjer** og **sirkelbuer**.

Tilleggsfunksjonene M

Med tilleggsfunksjonene i TNC styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelroteringen og kjølevæsken
- verktøyets bevegelser i banen

Underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingsstrinn som skal gjentas, legger du inn bare én gang som et underprogram eller en programdelgjentakelse. Og når du ønsker at en del av et program bare skal utføres under bestemte betingelser, legger du programtrinnene inn i et underprogram. I tillegg kan et bearbeidingsprogram kalle opp og få utført et annet program.


Programmering med underprogrammer og programdelgjentakelser blir beskrevet i kapittel 8.

Programmere med Q-parametere

I bearbeidingsprogrammet står det Q-parametere i stedet for tallverdier: En Q-parameter får tilordnet en tallverdi på et annet sted. Med Q-parametere kan du programmere matematiske funksjoner som styrer programkjøringen, eller beskriver en kontur.

Ved hjelp av Q-parameterprogrammering kan du i tillegg foreta målinger med touch-proben under en programkjøring.

Programmering med Q-parametere blir beskrevet i kapittel 9.

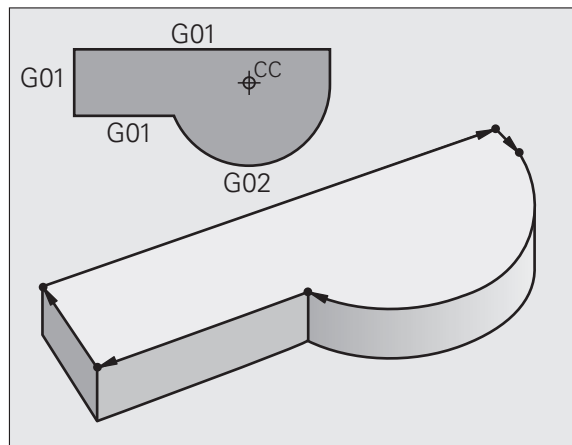

6.2 Banefunksjonenes grunnleggende egenskaper

Programmering av verktøybevegelser for en bearbeiding

Når du oppretter et bearbeidingsprogram, programmerer du banefunksjonene for de enkelte elementene etter hverandre i emnekonturen. Vanligvis legger du da inn **koordinatene for sluttpunktene til konturelementene** fra måltegningen. Ut fra disse koordinatangivelsene, verktøydataene og radiuskorrigeringen fastsettes den faktiske kjøreavstanden for verktøyet.

Alle maskinaksene som du har programmert i programblokken til en banefunksjon, kjøres samtidig.

Bevegelser som er parallelle med maskinaksene

Programblokken inneholder en koordinatangivelse: TNC kjører verktøyet parallelt til den programmerte maskinaksen.

Avhengig av maskinkonstruksjonen vil det enten være verktøyet som beveger seg under bearbeidingen, eller maskinbordet med det oppspente emnet. Ved programmering av banebevegelsen går du i prinsippet ut fra at det er verktøyet som beveger seg.

Eksempel:

```
N50 G00 X+100 *
```

N50	Blokknummer
G00	Banefunksjon «Linje med hurtiggang»
X+100	Koordinater for sluttpunktet

Verktøyet opprettholder Y- og Z-koordinatene, og kjører frem til posisjon X = 100. Se bildet.

Bevegelser i hovedplanene

Programblokken inneholder to koordinatangivelser: TNC kjører verktøyet i det programmerte planet.

Eksempel:

```
N50 G00 X+70 Y+50 *
```




Verktøyet opprettholder Z-koordinatene og kjører i XY-planet til posisjonen X = 70, Y = 50. Se bildet.

Tredimensjonal bevegelse

Programblokken inneholder tre koordinatangivelser: TNC kjører verktøyet frem til den programmerte posisjonen med en tredimensjonal bevegelse.

Eksempel:

```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 *
```

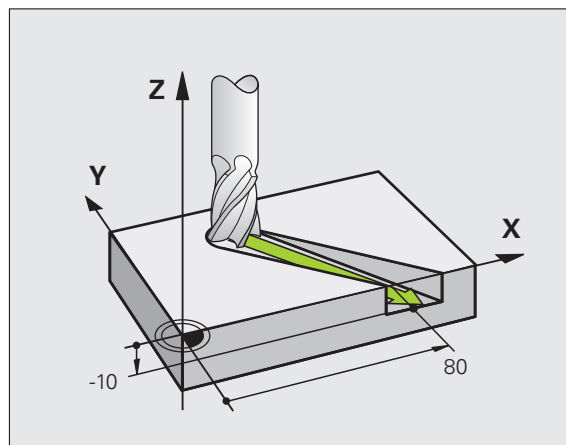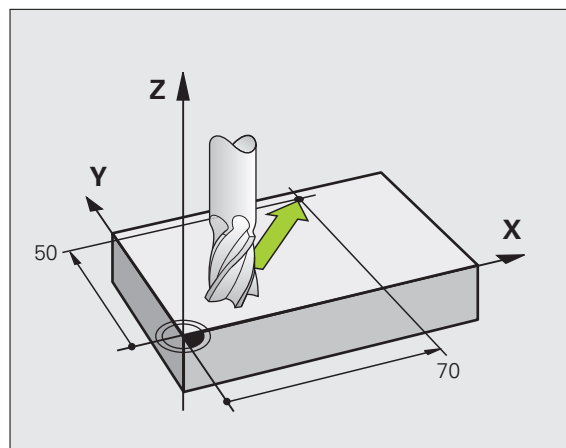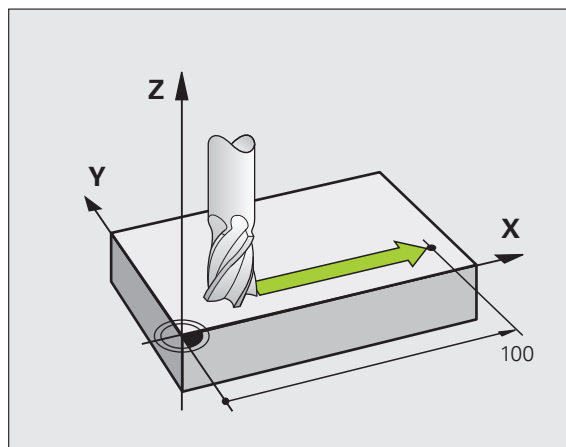

Angivelse av mer enn tre koordinater

TNC 530 kan styre opptil 5 akser samtidig (programvarealternativ). Ved bearbeiding med 5 akser beveger f.eks. 3 lineære akser og 2 roteringsakser seg samtidig.

Et bearbeidingsprogram for en slik type bearbeiding er vanligvis et CAM-system. Det kan ikke opprettes på maskinen.

Eksempel:

```
N123 G01 G40 X+20 Y+10 Z+2 A+15 C+6 F100 M3 *
```

Sirkler og sirkelbuer



Ved sirkelbevegelser kjører TNC to maskinakser samtidig: Verktøyet beveger seg i forhold til emnet i en sirkelbane. For sirkelbevegelser kan du angi et sirkelsentrum CC.

Du bruker banefunksjonene for sirkelbuer til å programmere sirkler i hovedplanet: Hovedplanet defineres med verktøyoppkallingen TOOL CALL med fastsetting av spindelaksen:

Spindelakse	Hovedplan
(G17)	XY , også UV, XV, UY
(G18)	ZX , også WU, ZU, WX
(G19)	YZ , også VW, YW, VZ



Sirkler som ikke ligger parallelt med hovedplanet, kan også programmeres med funksjonen Drei arbeidsplan (se brukerhåndboken for sykluser, syklus 19, ARBEIDSPPLAN) eller med Q-parametre (se «Prinsipp og funksjonsoversikt» på side 282).

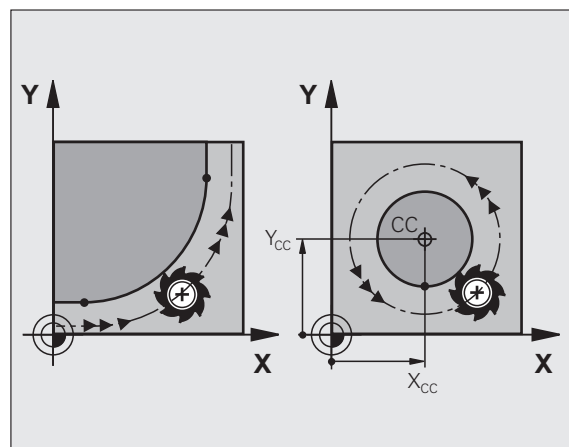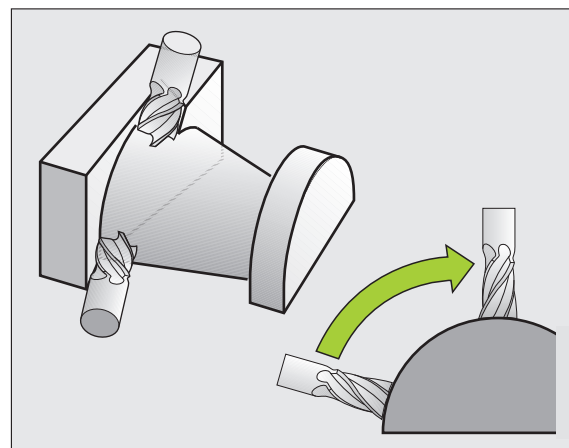

Rotasjonsretning ved sirkelbevegelser

For sirkelbevegelser uten tangential overgang til andre konturelementer angir du rotasjonsretning på følgende måte:

Rotering med urviseren: **G02/G12**


Rotering mot urviseren: **G03/G13**

Radiuskorrigerings

Radiuskorrigerings må stå i den blokken som du kjører frem til det første konturelementet med. Radiuskorrigerings kan ikke aktiveres i en blokk for en sirkelbane. Programmer den på forhånd i en lineær blokk (se «Banebevegelser – rettvinklede koordinater» på side 222) .

Forposisjonering

Posisjoner verktøyet i starten av et bearbeidingsprogram på en slik måte at det ikke er mulig å skade verktøyet og emnet.

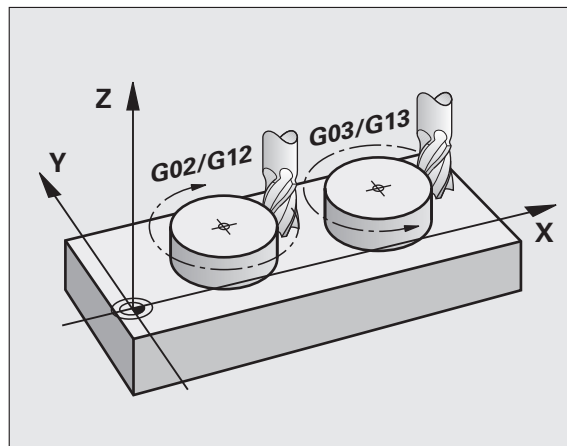

6.3 Kjøre til og fra en kontur

Start- og sluttpunkt

Verktøyet kjører ut fra startpunktet og frem til det første konturpunktet. Krav til startpunktet:

- Programmert uten radiuskorrigering
- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det første konturpunktet

Eksempel

Illustrasjonen oppe til høyre: Hvis du definerer startpunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det første konturpunktet.

Første konturpunkt

Programmer en radiuskorrigering for verktøybevegelsen frem til det første konturpunktet.




Kjøre frem til startpunktet i spindelaksen

Under kjøring frem til startpunktet må verktøyet kjøres til arbeidsdybde i spindelaksen. Ved kollisjonsfare kjøres verktøyet separat frem til startpunktet i spindelaksen.

NC-eksempelblokker

```
N30 G00 G40 X+20 Y+30 *
```

```
N40 Z-10 *
```

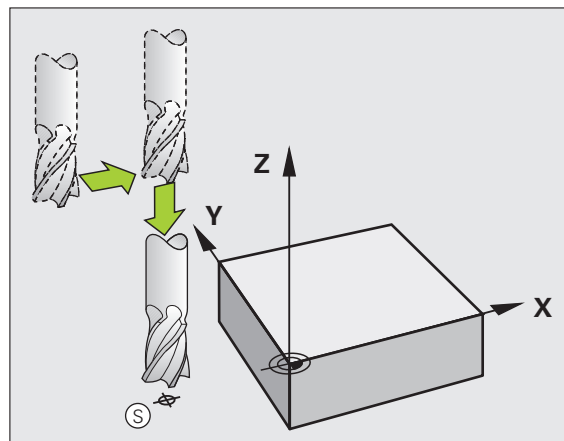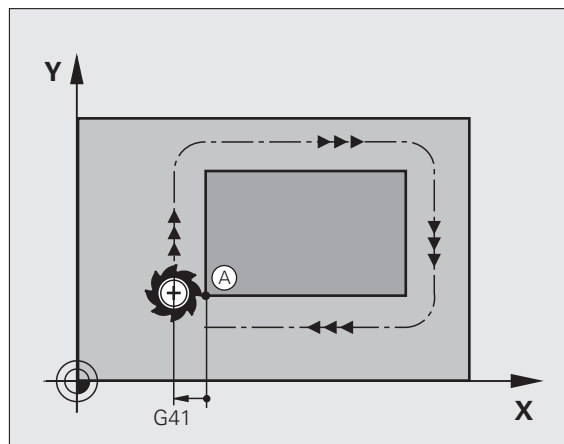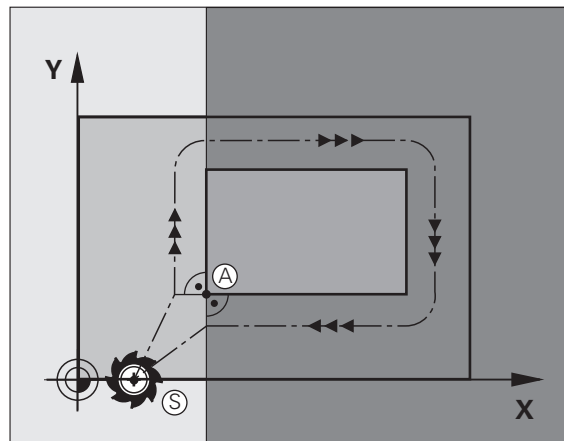

Sluttpunkt

Forutsetninger ved valg av sluttunkt:

- Fremkjøring medfører ikke kollisjonsfare
- Ligger nært det siste konturpunktet
- Unngå konturskade: Det optimale sluttunktet ligger i forlengelsen av verktøybanen for bearbeiding av det siste konturelementet.

Eksempel

Illustrasjonen oppe til høyre: Hvis du definerer sluttunktet i det mørkegrå området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til sluttunktet.

Kjøre tilbake fra sluttunktet i spindelaksen:

Programmer spindelaksen separat ved kjøring tilbake fra sluttunktet. Se illustrasjonen i midten til høyre.

NC-eksempelblokker

```
N50 G00 G40 X+60 Y+70 *
```

```
N60 Z+250 *
```




Samme start- og sluttunkt

Ønsker du samme start- og sluttunkt, programmerer du ingen radiuskorrigering.

Unngå konturskade: Det optimale startpunktet ligger mellom forlengelsene av verktøybanene for bearbeiding av det første og siste konturelementet.

Eksempel

Illustrasjonen oppe til høyre: Hvis du definerer sluttunktet i det skraverte området, vil konturen bli skadet ved fremkjøring til det første konturpunktet.

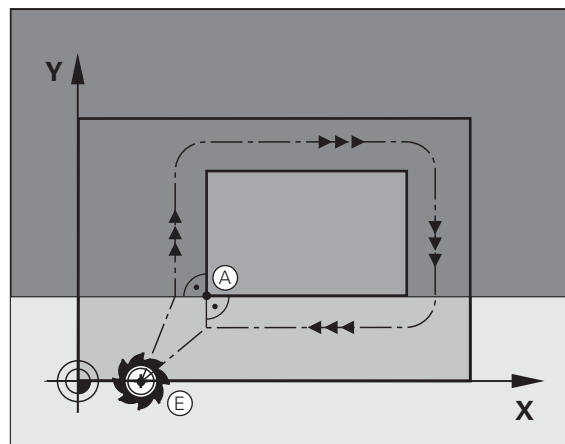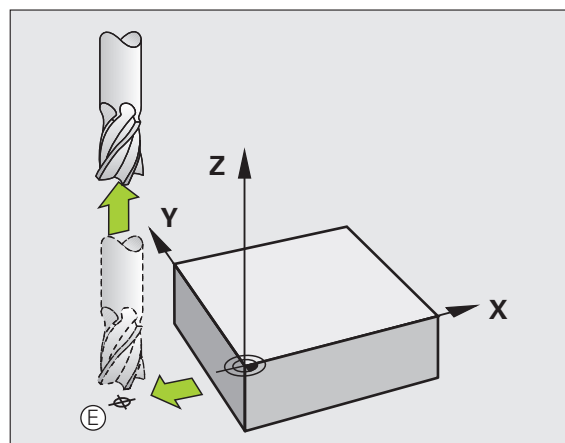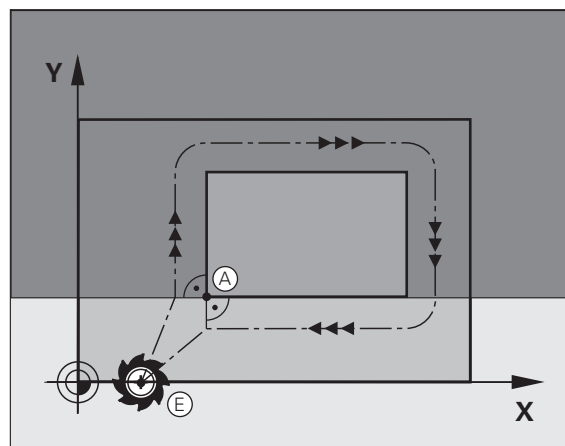

Tangential frem- og tilbakekjøring

Med **G26** (ill. oppe til høyre) kan du kjøre tangentielt frem til emnet, og med **G27** (ill. nede til høyre) kan du kjøre tangentielt bort fra emnet. På den måten unngår du frikjøringsmerker.

Start- og sluttpunkt

Start- og sluttpunktet ligger nært inntil første eller siste konturpunkt utenfor emnet, og skal programmeres uten radiuskorrigering.

Kjøre frem



- **G26** angis etter blokken der det første konturpunktet er programmert: Dette er den første blokken med radiuskorrigering **G41/G42**

Kjøre tilbake

- **G27** angis etter blokken der det siste konturpunktet er programmert: Dette er den siste blokken med radiuskorrigering **G41/G42**



Radiusen for **G26** og **G27** må være slik at TNC kan utføre sirkelbanen mellom startpunktet og det første konturpunktet, samt det siste konturpunktet og sluttpunktet.

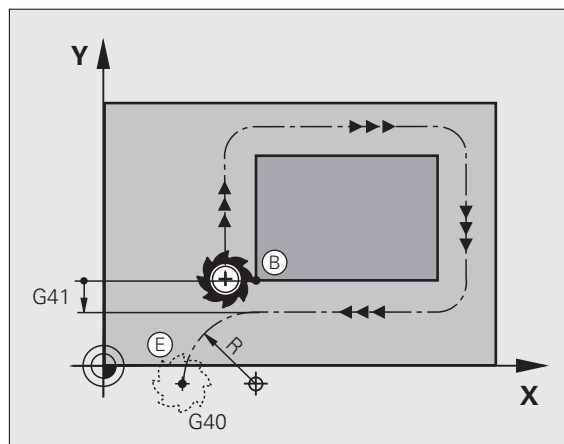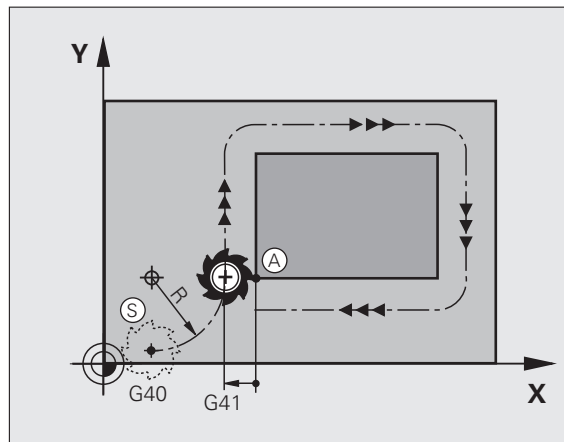

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50 *	Startpunkt
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350 *	Første konturpunkt
N70 G26 R5 *	Kjøre frem tangentielt med radius R = 5 mm
. . .	
PROGRAMMERE KONTURELEMENTER	
. . .	Siste konturpunkt
N210 G27 R5 *	Kjøre tilbake tangentielt med radius R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50 *	Sluttpunkt



6.4 Banebevegelser – rettvinklede koordinater

Oversikt over banefunksjonene

Funksjon	Banefunksjonstast	Verktøybevegelse	Nødvendige inndata	Side
Linje L eng.: Line		Linje	Koordinater for sluttpunktet på linjen	Side 223
Fase: CHF eng.: CHamFer		Fas mellom to rette linjer	Faslengde	Side 224
Sirkelsentrum CC ; eng.: Circle Center		Ingen	koordinater for sirkelsentrum/polen	Side 226
Sirkelbue C eng.: Circle		Sirkelbane rundt sirkelsentrum CC til sirkelbuens sluttpunkt	Koordinater for sluttpunktet på sirkelen, rotasjonsretning	Side 227
Sirkelbue CR eng.: Circle by Radius		Sirkelbane med fastsatt radius	Koordinater for sluttpunktet på sirkelen, sirkelradius, rotasjonsretning	Side 228
Sirkelbue CT eng.: Circle Tangential		Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet	Koordinater for sluttpunktet på sirkelen	Side 230
Hjørneavrundning RND eng.: RouNDing of Corner		Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige og påfølgende konturelementet	Hjørneradius R	Side 225



Linje med hurtiggang G00 Rett linje med mating G01 F

TNC kjører verktøyet på en linje fra den gjeldende posisjonen til sluttpunktet på linjen. Startpunktet er sluttpunktet til den foregående blokken.



- **Koordinater** for sluttpunktet på linjene, hvis nødvendig
- **Radiuskorrigerings** G41/G42/G40
- **Mating** F
- **Tilleggsfunksjon** M

NC-eksempelblokker

```
N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 *
```

```
N80 G91 X+20 Y-15 *
```

```
N90 G90 X+60 G91 Y-10 *
```

Overføre aktuell posisjon

En lineær blokk (**G01**-blokk) kan også opprettes med tasten IST-POSITION-ÜBERNEHMEN (overfør aktuell posisjon):


- Kjør verktøyet i manuell drift frem til posisjonen som skal overføres.
- Skift skjermvisning til Lagre/rediger program.
- Velg programblokken som L-blokken skal legges inn bak.



- Trykk på tasten IST-POSITION-ÜBERNEHMEN (overfør aktuell posisjon): TNC oppretter en L-blokk med koordinatene for den aktuelle posisjonen



Med MOD-funksjonen bestemmer du antall akser som TNC lagrer i **G01**-blokken (se «Aksevalg for G01-blokkgenerering» på side 606).

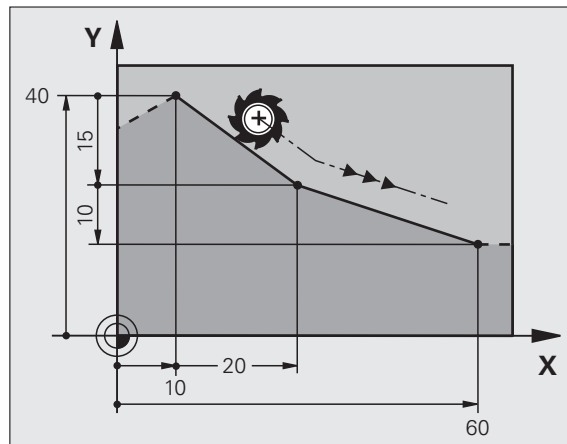

Legge inn fas mellom to rette linjer

Du kan påføre en fas på konturhjørner som oppstår mellom to rette linjer.

- I de lineære blokkene før og etter **G24**-blokken programmerer du alltid begge koordinatene for planet der fasen skal utføres
- Radiuskorrigeringen må være den samme før og etter en **G24**-blokk
- Fasen må kunne utføres med det aktuelle verktøyet.



- **Fasesegment**: lengde på fasen, hvis nødvendig:
- **Mating F** (gjelder bare i **G24**-blokken)

NC-eksempelblokker

```
N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 *
```

```
N80 X+40 G91 Y+5 *
```

```
N90 G24 R12 F250 *
```

```
N100 G91 X+5 G90 Y+0 *
```




Ikke start en kontur med en **G24**-blokk.

Faser blir bare utført i arbeidsplanet.

Det kjøres ikke frem til det hjørnepunktet som ble skåret vekk av fasen.

Mating som er programmert i en CHF-blokk, gjelder bare for denne CHF-blokken. Deretter blir matingen som var programmert før denne **G24**-blokken, aktiv på nytt.

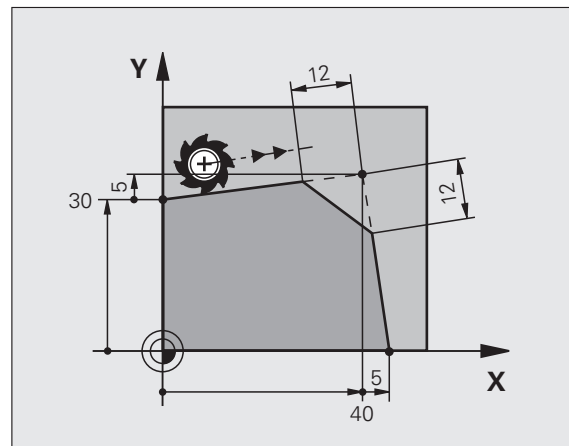

Hjørneavrunding G25

Funksjonen **G25** runder av konturhjørner.

Verktøyet kjører frem i en sirkelbane som går tangentialt over i både det foregående og det neste konturelementet.

Avrundingsbuen må kunne utføres med det oppkalte verktøyet.



25

► **Avrundingsradius:** sirkelbuens radius, hvis nødvendig:

► **Mating F** (gjelder bare i **G25**-blokken)

NC-eksempelblokker

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5




Det forutgående og etterfølgende konturelementet bør inneholde begge koordinatene for planet der hjørneavrundingen skal utføres. Hvis du bearbeider konturen uten radiuskorrigering av verktøyet, må du programmere begge koordinatene i bearbeidingsplanet.

Systemet kjører ikke frem til hjørnepunktet.

Mating som er programmert i en **G25**-blokk, gjelder bare i denne **G25**-blokken. Deretter vil matingen som var programmert før denne **G25**-blokken, bli aktiv på nytt.

En RND-blokk kan også brukes til å kjøre forsiktig frem til konturen.

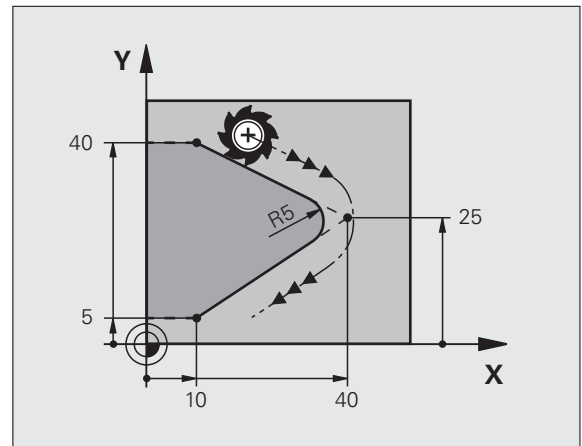

Sirkelsentrum I, J

Du definerer sirkelsentrum for sirkelbaner som programmeres med funksjonene **G02**, **G03** eller **G05**. For å gjøre dette må du

- angi de rettvinklede koordinatene for sirkelsenteret på arbeidsplanet, eller
- overføre den sist programmerte posisjonen, eller
- overføre koordinatene med tasten IST-POSISJONEN-ÜBERNEHMEN (overfør aktuell posisjon)

I

J

- ▶ Angi koordinatene for sirkelsentrum, eller
- For å overføre den sist programmerte posisjonen: Angi **G29**

NC-eksempelblokker

```
N50 I+25 J+25 *
```

eller

```
N10 G00 G40 X+25 Y+25 *
```

```
N20 G29 *
```

Programlinjene 10 og 11 har ikke tilknytning til illustrasjonen.

Gyldighet

Sirkelsentrum gjelder helt til det blir programmert et nytt sirkelsentrum. Du kan også fastsette et sirkelsentrum for tilleggsaksene U, V og W.

Angi sirkelsentrum inkrementalt


En inkrementalt angitt koordinat for sirkelsentrum refererer alltid til den sist programmerte verktøyposisjonen.



Med CC definerer du en posisjon som sirkelsentrum: Verktøyet kjører ikke frem til denne posisjonen.

Sirkelsentrum er samtidig pol for polarkoordinatene.

Hvis du vil definere parallellaksene som pol, trykker du først på tasten **I (J)** på ASCII-tastaturet og deretter på den oransje aksetasten på den aktuelle parallellaksen.

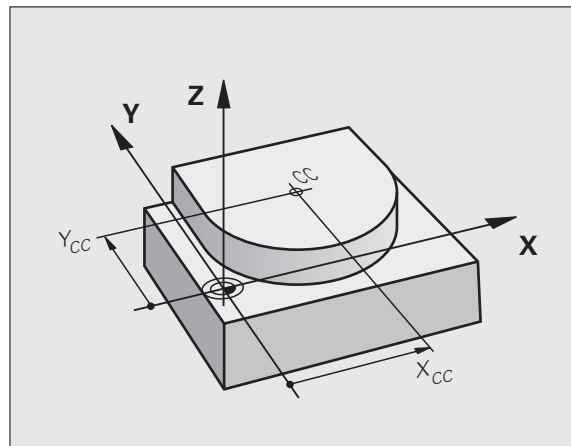

Sirkelbane C rundt sirkelsenteret CC

Definer sirkelmidtpunkt **I**, **J** før du programmerer sirkelbanen. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.

Rotasjonsretning

- Med klokken: **G02**
- Mot klokken: **G03**
- Uten angivelse av rotasjonsretning: **G05**. TNC kjører sirkelbanen med den sist programmerte rotasjonsretningen

- ▶ Kjør verktøyet til startpunktet i sirkelbanen

I **J**

- ▶ Angi **koordinatene** for sirkelsentrum

G 3

- ▶ Angi

- ▶ **koordinatene** for sluttpunktet på sirkelbuen, hvis nødvendig:

- ▶ **Mating F**

- ▶ **Tilleggsfunksjon M**



TNC kjører vanligvis sirkelbevegelsene i det aktive arbeidsplanet. Hvis du programmerer sirkler som ikke ligger innenfor det aktive arbeidsplanet, f.eks. **G2 Z...** **X...** ved verktøyakse Z, og samtidig roterer denne bevegelsen, kjører TNC en tredimensjonal sirkel, altså en sirkel med 3 akser.

NC-eksempelblokker

N50 I+25 J+25 *

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 *

N70 G03 X+45 Y+25 *

Full sirkel



Programmer de samme koordinatene for sluttpunktet som for startpunktet.



Start- og sluttpunkt for sirkelbevegelsen må ligge i sirkelbanen.

Toleranse ved inntasting: inntil 0,016 mm (velges med MP7431).

Den minste sirkelen som TNC kan kjøre: 0.016 mm.

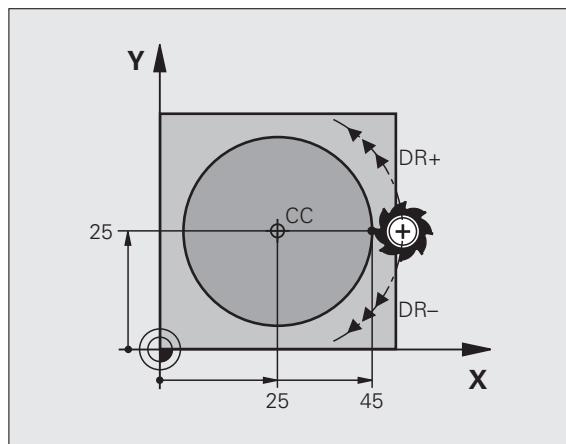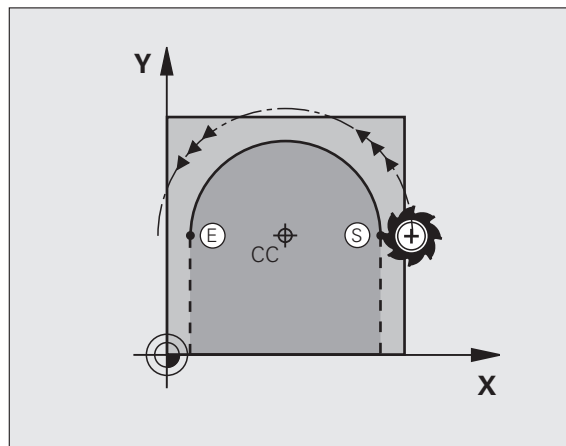

Sirkelbane G02/G03/G05 med definert radius

Verktøyet kjører i en sirkelbane med radius R.

Rotasjonsretning

- Med klokken: **G02**
- Mot klokken: **G03**
- Uten angivelse av rotasjonsretning: **G05**. TNC kjører sirkelbanen med den sist programmerte rotasjonsretningen


G 3

- ▶ **koordinater** for sluttpunktet på sirkelbuen
- ▶ **Radius R**
OBS: Det er fortegnet som bestemmer størrelsen på sirkelbuen.
- ▶ **Tilleggsfunksjon M**
- ▶ **Mating F**

Full sirkel

For en full sirkel programmerer du to sirkelblokker etter hverandre:

Sluttpunktet til den første halvsirkelen er startpunktet for den andre.
Sluttpunktet til den andre halvsirkelen er startpunktet for den første.

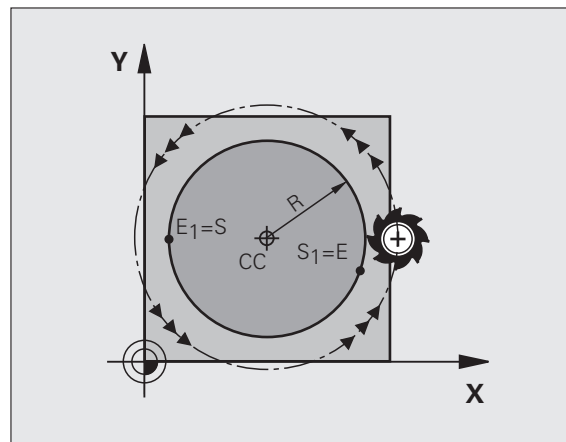

Sentrumsvinkel CCA og sirkelbueradius R

Startpunktet og sluttpunktet på konturen lar seg forbinde med hverandre med fire ulike sirkelbuer med samme radius:

Små sirkelbuer: $CCA < 180^\circ$

Radius har positivt fortegn $R > 0$

Større sirkelbuer: $CCA > 180^\circ$

Radius har negativt fortegn $R < 0$

Med rotasjonsretningen fastsetter du om sirkelbuen skal bue utover (konveks) eller innover (konkav):

Konveks: roteringsretning **G02** (med radiuskorrigering **G41**)

Konkav: roteringsretning **G03** (med radiuskorrigering **G41**)

NC-eksempelblokker

```
N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3 *
```

```
N110 G02 X+70 Y+40 R+20 * (BUE 1)
```

eller

```
N110 G03 X+70 Y+40 R+20 * (BUE 2)
```

eller

```
N110 G02 X+70 Y+40 R-20 * (BUE 3)
```

eller



```
N110 G03 X+70 Y+40 R-20 * (BUE 4)
```



Avstanden fra start- og sluttpunktet på sirkeldiameteren kan ikke være større enn sirkeldiameteren.

Den maksimale direkte radiusen som kan angis, er 99,9999 m, med programmering av Q-parameter 210 m.

Vinkelaksene A, B og C støttes.

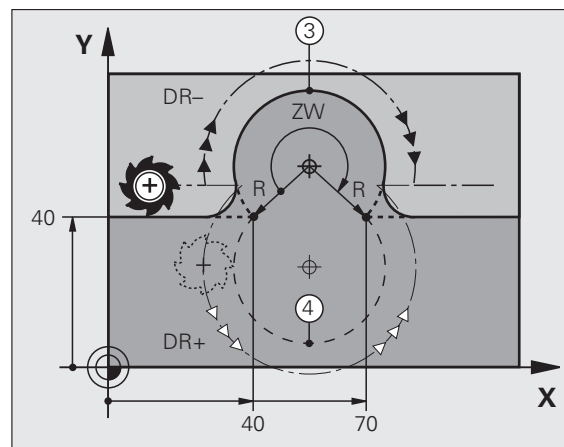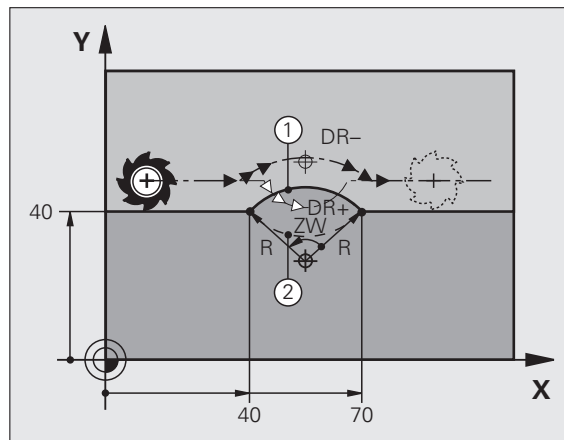

Sirkelbane G06 med tangential tilknytning

Verktøyet kjører i en sirkelbue som går tangentialt over i det allerede programmerte konturelementet.

En overgang er tangential når det ikke oppstår verken knekk eller hjørner i skjæringspunktene for konturelementene; det vil si at de går jevnt over i hverandre.

Det konturelementet som går tangentialt over i sirkelbuen, programmeres rett før **G06**-blokken. Det er nødvendig med minst to posisjoneringsblokker.



6

► **Koordinater** for sluttpunktet på sirkelbuen, hvis nødvendig;

► **Mating F**

► **Tilleggsfunksjon M**

NC-eksempelblokker

```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 *
```


```
N80 X+25 Y+30 *
```

```
N90 G06 X+45 Y+20 *
```


```
G01 Y+0 *
```



G06-blokken og det allerede programmerte konturelementet må inneholde begge koordinatene for planet der sirkelbuen skal utføres.

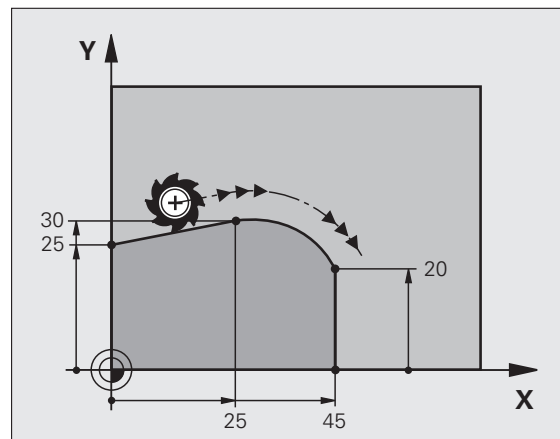


Eksempel: Lineær bevegelse og kartesisk fasing

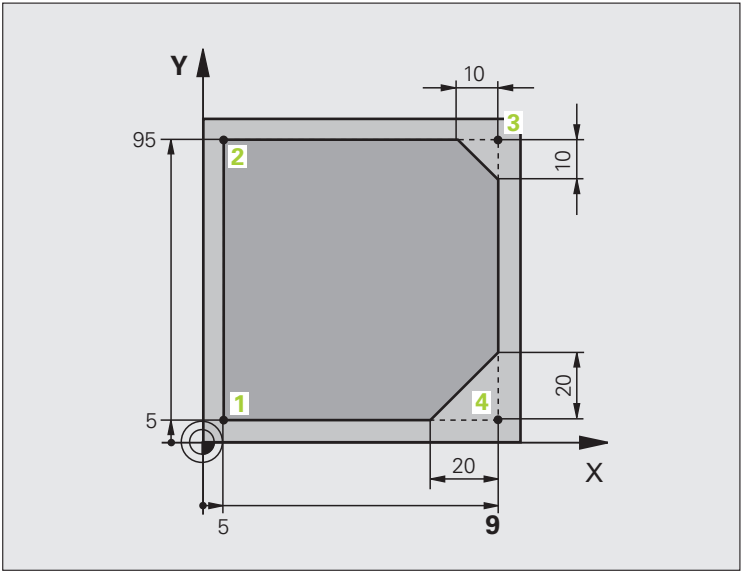

%LINEAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon for grafisk simulering av bearbeidingen
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelturtall
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Kjør fri verktøyet i spindelaksen med hurtiggang
N60 X-10 Y-10 *	Forhåndsposisjoner verktøy
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Kjør i bearbeidingsdybden med mating F = 1000 mm/min
N80 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Kjør frem til konturen på punkt 1, aktiver radiuskorrigering G41
N90 G26 R5 F150 *	Tangential fremkjøring
N100 Y+95 *	Kjør frem til punkt 2
N110 X+95 *	Punkt 3: første linje for hjørne 3
N120 G24 R10 *	Programmere en fas med lengde 10 mm
N130 Y+5 *	Punkt 4: andre linje for hjørne 3, første linje for hjørne 4
N140 G24 R20 *	Programmere en fas med lengde 20 mm
N150 X+5 *	Kjør frem til siste konturpunkt 1, den andre linjen for hjørne 4
N160 G27 R5 F500 *	Tangential tilbakekjøring
N170 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Frikjør arbeidsplanet, opphev radiuskorrigeringen
N180 G00 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N99999999 %LINEAR G71 *	



Eksempel: kartesisk sirkelbevegelse

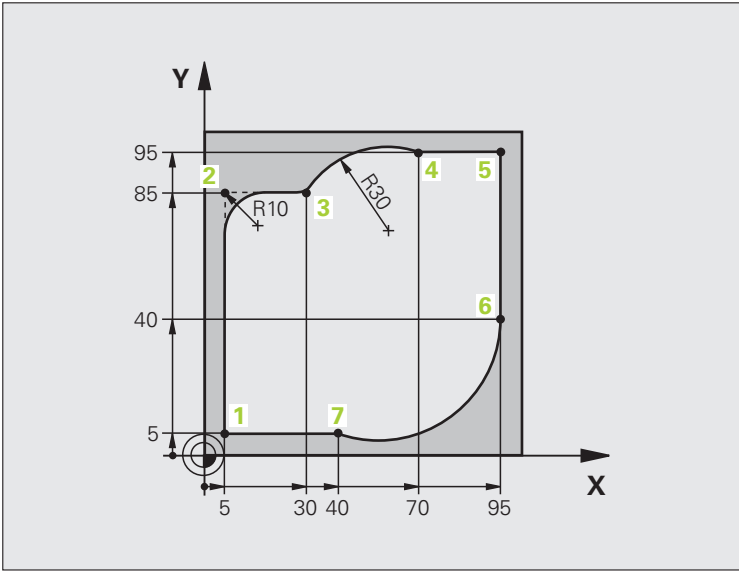


%CIRCULAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon for grafisk simulering av bearbeidingen
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling med spindelakse og spindelturtall
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Kjør fri verktøyet i spindelaksen med hurtiggang
N60 X-10 Y-10 *	Forhåndsposisjoner verktøy
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Kjør i bearbeidingsdybden med mating F = 1000 mm/min
N80 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Kjør frem til konturen på punkt 1, aktiver radiuskorrigering G41
N90 G26 R5 F150 *	Tangential fremkjøring
N100 Y+85 *	Punkt 2: første linje for hjørne 2
N110 G25 R10 *	Legg til radius med R = 10 mm, mating: 150 mm/min
N120 X+30 *	Kjør frem til punkt 3: startpunktet for sirkelen
N130 G02 X+70 Y+95 R+30 *	Kjør frem til punkt 4: sluttpunktet for sirkelen med G02, radius 30 mm
N140 G01 X+95 *	Kjør frem til punkt 5
N150 Y+40 *	Kjør frem til punkt 6
N160 G06 X+40 Y+5 *	Kjøre frem til punkt 7: Sluttpunktet for sirkelen, sirkelbue med tangential tilkobling til punkt 6, TNC kalkulerer radiusen selv



N170 G01 X+5 *	Kjør frem til siste konturpunkt 1
N180 G27 R5 F500 *	Kjør tilbake fra konturen i en sirkelbane med tangential tilknytning
N190 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Frikjør arbeidsplanet, opphev radiuskorrigeringen
N200 G00 Z+250 M2 *	Kjør fri verktøyet i verktøyaksen, programslutt
N99999999 %CIRCULAR G71 *	



Eksempel: kartesisk full sirkel

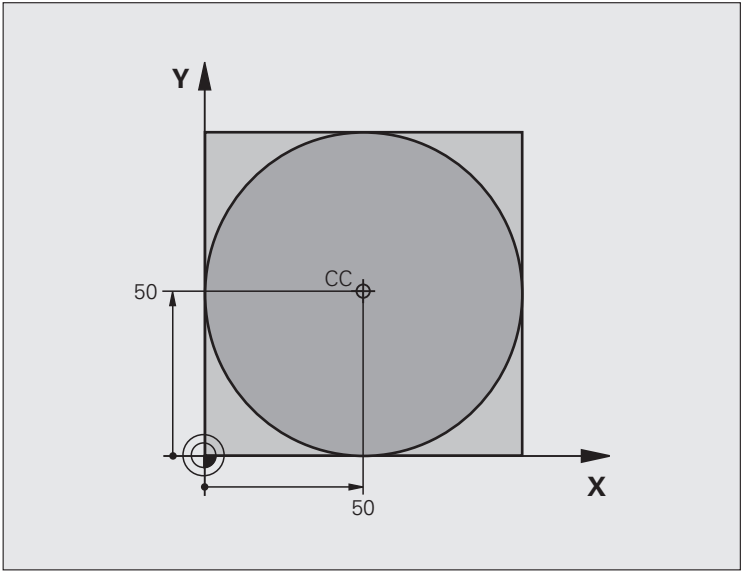

%C-CC G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3150 *	Verktøyoppkalling
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N60 I+50 J+50 *	Definer sirkelsentrum
N70 X-40 Y+50 *	Forhåndsposisjoner verktøy
N80 G01 Z-5 F1000 M3 *	Kjør til bearbeidingsdybden
N90 G41 X+0 Y+50 F300 *	Kjør frem til startpunktet for sirkelen, radiuskorrigering G41
N100 G26 R5 F150 *	Tangential fremkjøring
N110 G02 X+0 *	Kjør frem til sirkelsluttpunktet (=sirkelstartpunktet)
N120 G27 R5 F500 *	Tangential tilbakekjøring
N130 G01 G40 X-40 Y-50 F1000 *	Frikjør arbeidsplanet, opphev radiuskorrigeringen
N140 G00 Z+250 M2 *	Kjør fri verktøyet i verktøyaksen, programslutt
N99999999 %C-CC G71 *	



6.5 Banebevegelser – polarkoordinater

Oversikt

Ved hjelp av polarkoordinatene fastsetter du en posisjon med en vinkel **H** og en avstand **R** til en allerede definert pol **I**, **J**.

Polarkoordinater kan med fordel benyttes ved:

- posisjoner på sirkelbuer
- emnetegninger med vinkelangivelser, f.eks. for hullsirkler

Oversikt over banefunksjonene med polarkoordinater

Funksjon	Banefunksjonstast	Verktøybevegelse	Nødvendige inndata	Side
Rett linje G10 , G11	 + 	Linje	Polarradius, polarvinkel for sluttpunktet på linjen	Side 236
Sirkelbue G12 , G13	 + 	Sirkelbane omkring sirkelsentrum/pol til sirkelbuens sluttpunkt	Polarvinkel for sluttpunktet på sirkelen	Side 237
Sirkelbue G15	 + 	Sirkelbane tilsvarende aktiv rotasjonsretning	Polarvinkel for sluttpunktet på sirkelen	Side 237
Sirkelbue G16	 + 	Sirkelbane med tangential tilknytning til det forrige konturelementet	Polarradius, polarvinkel for sluttpunktet på sirkelen	Side 238
Skruelinje (heliks)	 + 	Overlagring av en sirkelbane med en linje	Polarradius, polarvinkel for sirkelsluttpunktet, koordinaten for sluttpunktet i verktøyaksen	Side 239



Utgangspunkt for polarkoordinatene: Pol I, J

Polen CC kan fastsettes på ønsket sted i bearbeidingsprogrammet før du angir posisjoner med polarkoordinater. Gå frem på samme måte for å fastsette polen som for programmering av sirkelsentrum.



- **Koordinater:** Angi rettvinklede koordinater for polen eller for å overføre den sist programmerte posisjonen: **G29**. Definer polen før du programmerer polarkoordinatene. Polen må bare programmeres med rettvinklede koordinater. Polen er gyldig helt til du definerer en ny pol.

NC-eksempelblokker

N120 I+45 J+45 *

Rett linje med hurtiggang G10 Rett linje med mating G11 F

Verktøyet kjører på en linje fra den gjeldende posisjonen til sluttpunktet på linjen. Startpunktet er sluttpunktet til den foregående blokken.



11

- **Polarkoordinatradius R:** Angi avstanden fra sluttpunktet på linjen til polen CC
- **Polarkoordinatvinkel H:** Vinkelposisjonen til sluttpunktet på linjen mellom -360° og $+360^\circ$

Fortegnet til **H** defineres med vinkelreferanseaksen:

- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til **R** mot urviseren: **H**>0
- Vinkel fra vinkelreferanseaksen til **R** med urviseren: **H**<0

NC-eksempelblokker



N120 I+45 J+45 *

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3 *

N140 H+60 *

N150 G91 H+60 *

N160 G90 H+180 *

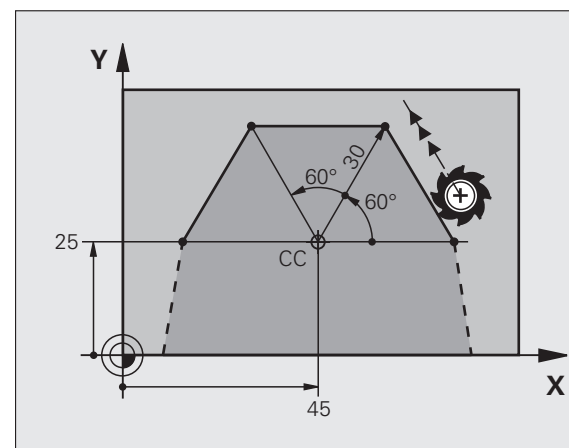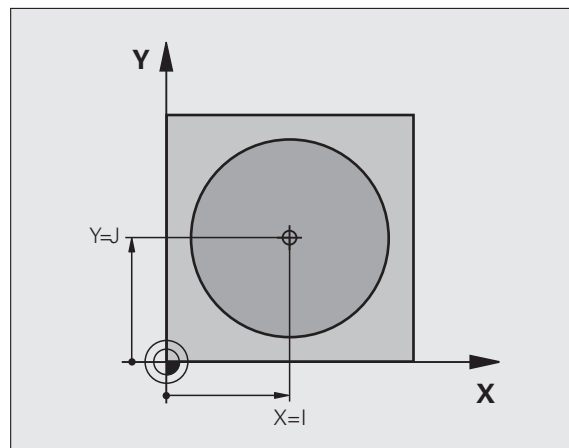

Sirkelbane G12/G13/G15 rundt polen I, J

Radiusen til polarkoordinatene **R** er også radiusen til sirkelbuen. **R** defineres med avstanden fra startpunktet til polen **I, J**. Den siste verktøyposisjonen som programmeres før sirkelbanen, er startpunktet for sirkelbanen.

Rotasjonsretning

- Med urviseren: **G12**
- Mot urviseren: **G13**
- Uten angivelse av rotasjonsretning: **G15**. TNC kjører sirkelbanen med den sist programmerte rotasjonsretningen

G 13

► **Polarkoordinatvinkel H:** Vinkelposisjonen til sluttpunktet på sirkelbanen mellom $-99999,9999^\circ$ og $+99999,9999^\circ$


► **Rotasjonsretning DR**

NC-eksempelblokker

N180 I+25 J+25 *

N190 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3 *

N200 G13 H+180 *

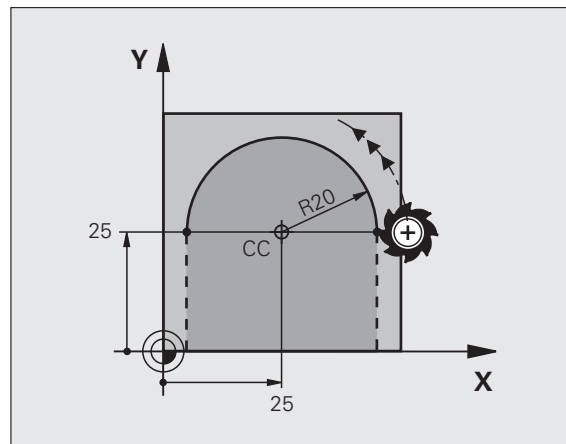

Sirkelbane G16 med tangential tilknytning

Verktøyet kjører i en sirkelbane som går tangentialt over i et forutgående konturelement.

- G 16**
- **Polarkoordinatradius R:** avstanden fra slutt punktet på sirkelbanen til polen **I, J**
 - **Polarkoordinatvinkel H:** vinkelposisjonen til slutt punktet på sirkelbanen

NC-eksempelblokker

N120 I+40 J+35 *

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 *


N140 G11 R+25 H+120 *

N150 G16 R+30 H+30 *

N160 G01 Y+0 *



Polen er **ikke** sentrum i kontursirkelen.

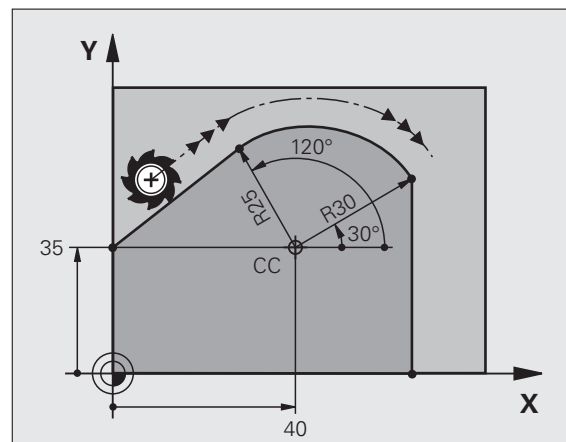

Skruelinje (heliks)

En skruelinje oppstår når man har overlaging av en sirkelbevegelse og en lineær bevegelse loddrett på denne. Sirkelbanen programmerer du i et hovedplan.

Banebevegelsene for skruelinjen kan du bare programmere i polarkoordinater.

Bruk

- Innvendige og utvendige gjenger med store diametre
- Smørespor

Beregne skruelinjen

Til programmeringen trenger du inkremental angivelse av totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, og total høyde på skruelinjen.


For beregninger i fresretningen nedenfra og opp trengs:

Antall gjenger n	Gjengetråder + gjengeoverløp på Gjengestart og -slutt
Total høyde h	Stigning P x antall gjenger n
Inkremental totalvinkel H	Antall gjenger x 360° + vinkel for gjengestart + vinkel for gjengeoverløp
Startkoordinat Z	Stigning P x (gjengetråder + gjengeoverløp ved gjengestart)

Formen på skruelinjen

Tabellen viser forholdet mellom arbeidsretningen, rotasjonsretningen og radiuskorrigeringen for visse baneformer.

Innvendig gjenge	Arbeidsret- ning	Rotasjons- retning	Radiuskorri- gering
Høyregjenge	Z+	G13	G41
Venstregjenge	Z+	G12	G42
Høyregjenge	Z–	G12	G42
Venstregjenge	Z–	G13	G41
Utvendig gjenge			
Høyregjenge	Z+	G13	G42
Venstregjenge	Z+	G12	G41
Høyregjenge	Z–	G12	G41
Venstregjenge	Z–	G13	G42

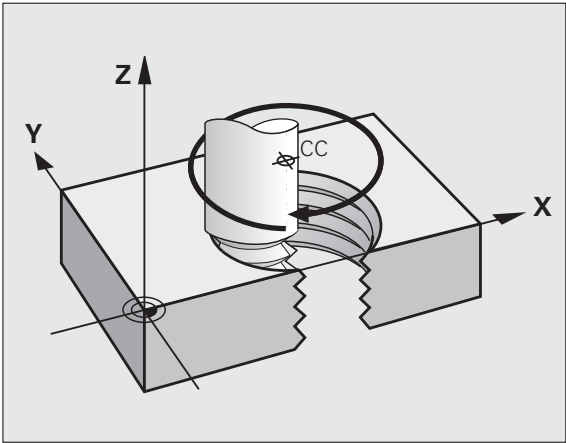

Programmere skruelinje



Angi rotasjonsretningen og den inkrementale totalvinkelen **G91 H** med samme fortegn, ellers kan verktøyet bli kjørt i feil bane.

For totalvinkelen **G91 H** kan det angis en verdi mellom -99 999,9999° og +99 999,9999°.




12


- **Polarkoordinatvinkel**: Totalvinkelen som verktøyet kjører på skruelinjen, må angis inkrementelt. **Etter at vinkelen er angitt, velger du verktøyakse med en tast for aksevalg.**
- **Koordinater** for høyden på skruelinjen angis inkrementalt
- Angi **Radiuskorrigeri**ng i henhold til tabell

NC-eksempelblokker: gjenger M6 x 1 mm med 4 gjenger

N120	I+40	J+25	*
N130	G01	Z+0	F100 M3 *
N140	G11	G41	R+3 H+270 *
N150	G12	G91	H-1440 Z+5 *

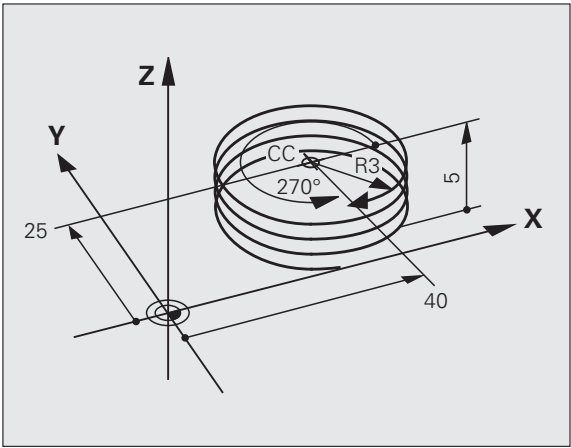


Eksempel: polar, lineær bevegelse

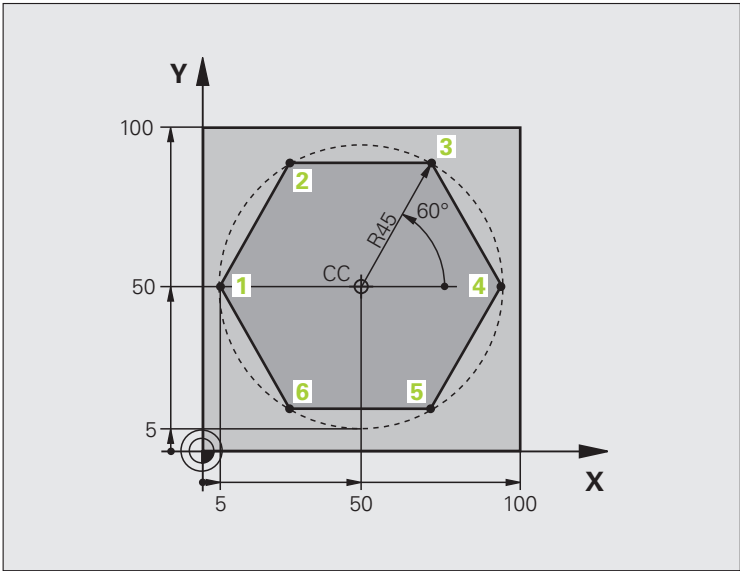

%LINEARPO G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Definerer nullpunkt for polarkoordinater
N60 I+50 J+50 *	Frikjør verktøy
N70 G10 R+60 H+180 *	Forhåndsposisjoner verktøy
N80 G01 Z-5 F1000 M3 *	Kjør til bearbeidingsdybden
N90 G11 G41 R+45 H+180 F250 *	Kjør frem til konturen på punkt 1
N100 G26 R5 *	Kjør frem til konturen på punkt 1
N110 H+120 *	Kjør frem til punkt 2
N120 H+60 *	Kjør frem til punkt 3
N130 H+0 *	Kjør frem til punkt 4
N140 H-60 *	Kjør frem til punkt 5
N150 H-120 *	Kjør frem til punkt 6
N160 H+180 *	Kjør frem til punkt 1
N170 G27 R5 F500 *	Tangential tilbakekjøring
N180 G40 R+60 H+180 F1000 *	Frikjør arbeidsplanet, opphev radiuskorrigeringen
N190 G00 Z+250 M2 *	Frikjør spindelaksen, programslutt
N99999999 %LINEARPO G71 *	



Eksempel: heliks

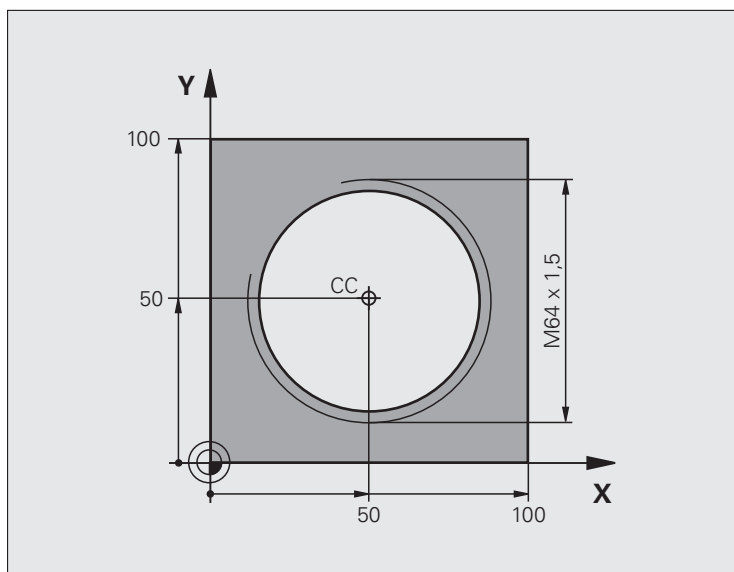

%HELIX G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S1400 *	Verktøyoppkalling
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N60 X+50 Y+50 *	Forhåndsposisjoner verktøy
N70 G29 *	Overfør siste programmerte posisjon som pol
N80 G01 Z-12,75 F1000 M3 *	Kjør til bearbeidingsdybden
N90 G11 G41 R+32 H+180 F250 *	Kjør til første konturpunkt
N100 G26 R2 *	tilknytning
N110 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200 *	Kjør heliks
N120 G27 R2 F500 *	Tangential tilbakekjøring
N170 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N180 G00 Z+250 M2 *	



7

**Programmering:
dataoverføring fra DXF-
filer eller
klartekstkonturer**



7.1 Behandle DXF-filer (programvarealternativ)

Bruk

DXF-filer som er opprettet i et CAD-system, kan åpnes direkte i TNC. Her kan du ekstrahere konturer eller bearbeidingsposisjoner og deretter lagre konturene som dialogprogrammer med klartekst, eller som punktfiler. Dialogprogrammer med klartekst som er ekstrahert på denne måten, kan også kjøres av eldre TNC-styringer, fordi konturprogrammene bare inneholder **L-** og **CC-/C-**blokker.

Når du kjører DXF-filer i driftsmodusen **Lagre/rediger program**, oppretter TNC konturprogrammer med filendelsen **.H** og punktfiler med endelsen **.PNT**. Når du kjører DXF-filer i driftsmodusen **smartT.NC**, oppretter TNC konturprogrammer med filendelsen **.HC** og punktfiler med endelsen **.HP**. Du kan imidlertid fritt velge filtype i lagringsdialogboksen. I tillegg kan du lagre den valgte konturen eller de valgte bearbeidingsposisjonene i TNCs bufferminne for deretter å tilføye disse direkte i et NC-program.



DXF-filen som skal bearbeides, må være lagret på harddisken til TNC.

Før dataene leses inn i TNC, må du kontrollere at filnavnet til DXF-filen ikke inneholder noen mellomrom eller ugyldige spesialtegn (se Navn på filer på side 117).


DXF-filen som skal åpnes, må inneholde minst ett layer.

TNC støtter det vanligste DXF-formatet - R12 (tilsvarer AC1009).

TNC støtter ikke binære DXF-formater. Ved opprettelse av DXF-filer fra CAD- eller tegneprogrammet er det viktig å lagre filen i ASCII-format.

Følgende DXF-elementer kan velges som kontur:

- LINE (linje)
- CIRCLE (hel sirkel)
- ARC (delsirkel)
- POLYLINE (polylinje)

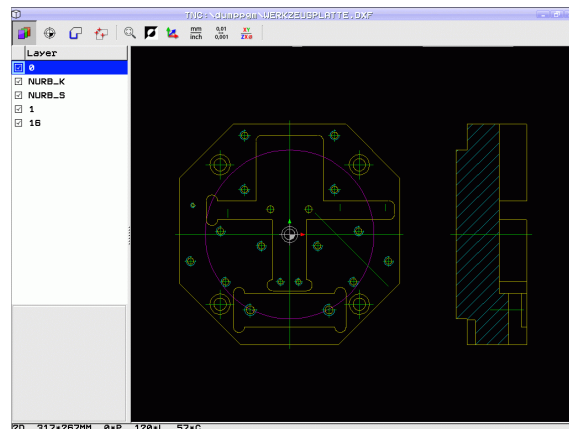

Åpne en DXF-fil



► Velg driftsmodusen Lagre/rediger



► Velge filbehandling



► Funksjonstastmeny for å velge hvilken filtype som skal vises: Trykk på funksjonstasten TYP WÄHLEN



► Vise alle DXF-filer: Trykk på funksjonstasten VIS DXF



► Velg katalogen som DXF-filen er lagret i

► Velg ønsket DXF-fil, og ta i bruk med ENT-tasten: TNC starter DXF-konverteren og viser innholdet i DXF-filen på skjermen. I det venstre vinduet vises layerne (planene), og i det høyre vinduet vises tegningen

Arbeide med DXF-konverteren:



For å kunne bruke DXF-konverteren må du ha en mus. Driftsmodusene og funksjonene samt valg av konturer og bearbeidingsposisjoner er kun mulig med en mus.


DXF-konverteren kjører som separat program på 3. Desktop i TNC Du kan derfor skifte frem og tilbake mellom maskindriftsmoduser, programmeringsdriftsmoduser og DXF-konverteren som du vil. Dette er særlig nyttig hvis du vil legge til konturer eller bearbeidingsposisjoner i et klartekstprogram ved å kopiere via bufferminnet.



Grunninnstillinger

Grunninnstillingene som er oppført nedenfor, velges med ikonene i topplinjen. Noen ikoner vises kun i bestemte moduser.

Innstilling	Ikon
Sett zoom til maksimal visning	
Koble om fargeskjema (skifte bakgrunnsfarge)	
Veksle mellom 2D- og 3D-modus Ved aktiv 3D-modus kan du dreie og vippe visningen med høyre museknapp.	
Stille inn måleenhet mm eller inch for DXF-fil. TNC lager konturprogrammet eller bearbeidingsposisjonene i denne måleenheten.	
Stille inn oppløsning: Oppløsningen bestemmer hvor mange desimaler konturprogrammet skal opprettes med. Grunninnstilling: 4 desimaler (tilsvarer 0,1 µm oppløsning ved aktiv måleenhet MM).	
Modusen Konturoverføring, stille inn toleranse: Toleransen bestemmer hvor lang avstand det kan være mellom konturelementer som ligger ved siden av hverandre. Ved hjelp av toleransen kan du rette opp unøyaktigheter som oppsto da tegningen ble opprettet. Grunninnstillingen er avhengig av størrelsen på hele DXF-filen.	
Modus for punktoverføring for sirkler og delsirkler: Modusen bestemmer om TNC skal overta sirkelsentrum direkte (AV) når du klikker for å velge bearbeidingsposisjoner, eller om TNC skal vise ekstra sirkelpunkter først. ■ AV Ekstra sirkelpunkter vises ikke, sirkelsentrum overtas direkte når du klikker på en sirkel eller delsirkel ■ PÅ Ekstra sirkelpunkter vises, ønskede sirkelpunkter overtas med et nytt klikk	
Modus for punktoverføring: Bestem om TNC skal vise kjøreavstanden for verktøyet når bearbeidingsposisjonene velges.	

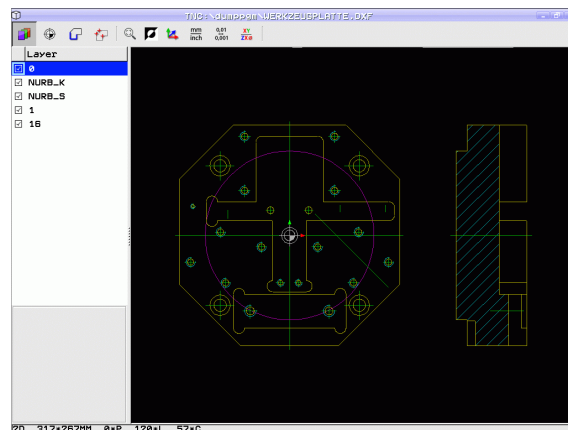



Vær oppmerksom på at du må stille inn riktig måleenhet. DXF-filen inneholder ingen informasjon om måleenhet.

Når du vil opprette programmer for eldre TNC-styringer, må du begrense oppløsningen til 3 desimaler. I tillegg må du fjerne kommentarene som DXF-konverteren viser i konturprogrammet.

TNC viser de aktive grunninnstillingene i bunnlinjen i skjermbildet.

Innstille layer

DXF-filer inneholder som regel flere layer (plan) som konstruktøren kan bruke for å organisere tegningene. Layer-teknikken gjør det mulig for konstruktøren å ordne de forskjellige elementene i grupper, f.eks. de egentlige emneelementene, dimensjonerings, hjelpe- og konstruksjonslinjer, skravurer og tekster.

For å unngå overflødig informasjon på skjermen når du skal velge kontur, kan du skjule de overflødig layerne i DXF-filen.




DXF-filen som skal bearbejdes, må inneholde minst ett layer.

Det er også mulig å velge en kontur som konstruktøren har lagret i forskjellige layer.



- Velg modus for å stille inn layer, hvis den ikke allerede er aktiv: I det venstre vinduet vises alle layerne i den aktive DXF-filen.
- Skjule layer: Velg hvilket layer du vil skjule, med venstre musetast, og klikk på kontrollboksen
- Vise layer: Velg hvilket layer du vil vise, med venstre musetast, og klikk på kontrollboksen

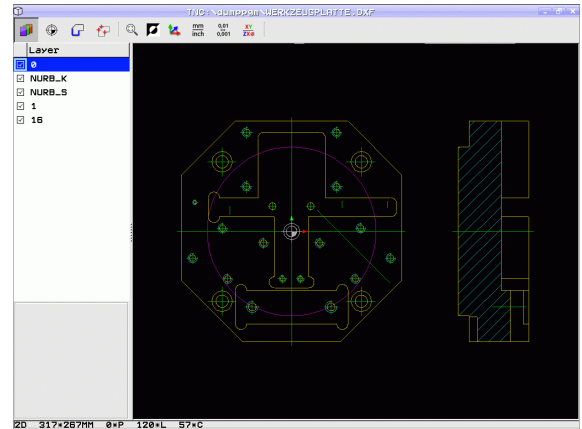

Bestemme nullpunkt

Nullpunktet til tegningen i DXF-filen kan ikke alltid brukes som nullpunkt for emnet uten videre. Derfor har TNC en funksjon som gjør det mulig å forskyve nullpunktet på tegningen til et egnet punkt ved å klikke på et element.


Følgende punkter kan brukes som nullpunkter:

- begynnelsen, sluttpunktet eller midten av en linje
- begynnelsen eller slutten av en sirkelbue
- kvadrantovergangene eller midten av en full sirkel
- skjæringspunktet til
 - to linjer, også når skjæringspunktet ligger i forlengelsen av linjene
 - En linje – en sirkelbue
 - En linje – en hel sirkel
 - Sirkel – sirkel (uansett delsirkel eller full sirkel)



Du må bruke touch pad-en på TNC-tastaturet eller en USB-tilkoblet mus for å bestemme nullpunkter.

Du kan endre nullpunkt selv om du allerede har valgt kontur. TNC beregner konturdataene først når du har lagret den valgte konturen i et konturprogram.

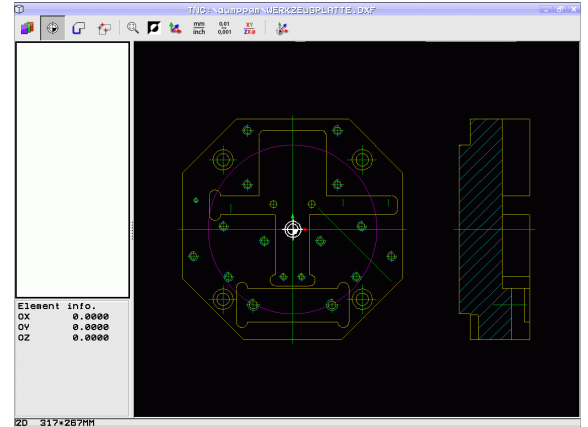

Velg nullpunkt på et enkelt element



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
- ▶ Klikk med den venstre musetasten på det elementet som du ønsker å legge nullpunktet til:
Stjernesymboler viser hvilke nullpunkter du kan velge, på det aktuelle elementet.
- ▶ Klikk på den stjernen du vil bruke som nullpunkt. Det valgte punktet markeres med nullpunktsymbolet. Bruk eventuelt zoom-funksjonen hvis det valgte elementet er for lite.

Velg skjæringspunktet mellom to elementer som nullpunkt



- ▶ Velg modus for å bestemme nullpunktet
- ▶ Klikk på det første elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten:
Stjernesymboler viser hvilke nullpunkter du kan velge på det aktuelle elementet.
- ▶ Klikk med venstre musetast på det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue): TNC setter nullpunktsymbolet på skjæringspunktet




TNC beregner skjæringspunktet mellom to elementer selv om det ligger i forlengelsen av et element.

Hvis det er mulig å beregne flere skjæringspunkter, velger TNC-styringen det skjæringspunktet som ligger nærmest det valgte punktet på det andre elementet.

Hvis TNC ikke kan beregne skjæringspunkt, forsvinner markeringen fra det valgte elementet.

Elementinformasjon

Nederst til venstre på skjermen viser TNC hvor langt det valgte nullpunktet ligger fra tegningens nullpunkt.

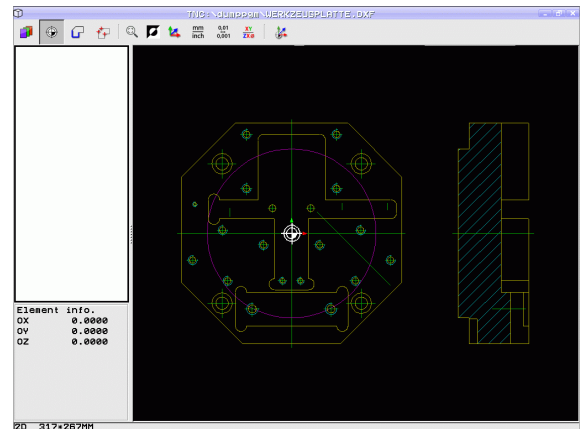

Velge og lagre kontur



Du må bruke touch pad-en på TNC-tastaturet eller en USB-tilkoblet mus for å velge en kontur.

Hvis du ikke bruker konturprogrammet i driftsmodusen **smarT.NC**, må du fastsette rotasjonsretningen ved konturvalget slik at den stemmer overens med den ønskede bearbeidingsretningen.

Velg det første konturelementet slik at det er mulig å kjøre frem til det uten at det oppstår kollisjon.


Bruk zoomfunksjonen hvis elementene ligger svært tett inntil hverandre.



- ▶ Velge modus for å velge kontur: TNC skjuler layeret som vises i det venstre vinduet. Det høyre vinduet aktiveres slik at du kan velge konturer.
- ▶ Velge et konturelement: Beveg musepekeren over konturelementet du vil velge: TNC viser den aktuelle rotasjonsretningen med en pil. Du kan endre den ved å endre museposisjonen på konturelementet. Klikk på det aktuelle konturelementet med den venstre musetasten. TNC viser det valgte konturelementet i blått. Samtidig viser TNC det valgte elementet med et symbol (sirkel eller linje) i det venstre vinduet. Hvis flere konturelementer kan velges entydig i den valgte omløpsretningen, merker TNC elementene i grønt. Når du klikker på det siste grønne elementet, overfører du alle elementene til konturprogrammet. TNC viser alle konturelementene som er valgt, i det venstre vinduet. Elementer som fremdeles er grønne, er ikke krysset av i kolonnen **NC**. TNC lagrer ikke slike elementer i konturprogrammet. Du kan også overta merkede elementer ved å klikke i det venstre vinduet i konturprogrammet
- ▶ Etter at du har valgt et element, kan du angre valget ved å klikke på elementet i høyre vindu samtidig som du holder CTRL-knappen nede. Ved å klikke på papirkurvsymbolet kan du fravelge alle valgte alle elementer



Når du har valgt polylinjer, viser TNC et ID-nummer på to nivåer i venstre vindu. Det første nummeret er det fortløpende konturelementnummeret, og det andre nummeret er elementnummeret fra DXF-filen for hver polylinje.

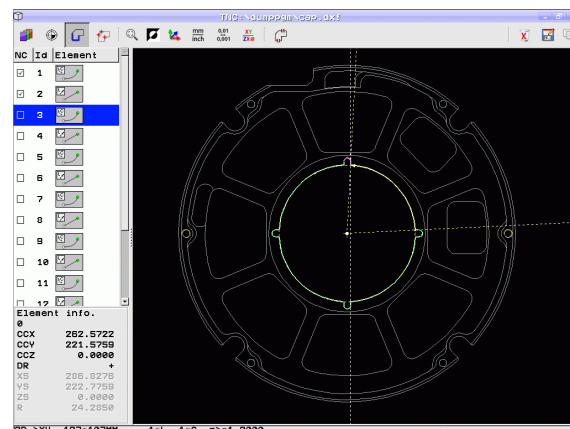



- Lagre valgte konturelementer i bufferminnet til TNC for å legge til konturen i et klartekstdialogprogram, eller



- lagre valgte konturelementer i et klartekstdialogprogram: TNC viser et overlappingsvindu der du kan angi et vilkårlig filnavn. Grunninnstilling: Navnet på DXF-filen. Hvis navnet på DXF inneholder spesialtegn eller mellomrom, bytter TNC ut disse tegnene med en understrek Alternativt kan du velge filtypen: klartekstdialogprogram (**.H**) eller konturbeskrivelse (**.HC**)



- Bekreft inntastingen: TNC lagrer konturprogrammet i den valgte mappen



- Hvis du vil velge flere konturer, trykker du på funksjonstasten opphev valgte elementer og velger neste kontur som beskrevet tidligere



TNC inkluderer to råmnedefinisjoner (**BLK FORM**) i konturprogrammet. Den første definisjonen inneholder målene til hele DXF-filen, den andre – og dermed den definisjonen som gjelder i første rekke – omfatter de valgte konturelementene, slik at det oppstår en optimert råmnestørrelse.

TNC lagrer bare de elementene som faktisk er merket (blått merkede elementer), det vil si at de er krysset av i det venstre vinduet.

Bokmerker

Ved hjelp av bokmerker kan du administrere katalogfavorittene. Du kan legge til eller slette den aktive mappen eller slette alle bokmerkene. Alle mappene du har lagt til, vises i bokmerkelisten slik at det er lett å velge dem.

Du finner bokmerkefunksjonene ved å klikke på banenavnet i den høyre delen av overlappingsvinduet til lagringsfunksjonen.

Slik administrerer du bokmerker:

- Lagringsfunksjonen er aktiv: TNC viser overlappingsvinduet **definere filnavn for konturprogram**
- Klikk på banenavnet (venstre musetast) som vises i øvre, høyre del av overlappingsvinduet: TNC viser en Popup-meny
- Velg menypunktet **Bokmerker** med den venstre musetasten, og klikk på ønsket funksjon



Dele opp, forlenge og forkorte konturelementer

Når konturelementene som skal velges, ligger mot hverandre, må du starte med å dele det aktuelle konturelementet. Denne funksjonen er automatisk tilgjengelig i modusen for konturvalg.

Slik går du frem:

- ▶ Det tilstøtende konturelementet er valgt og merket med blått
- ▶ Klikk på konturelementet som skal deles: Skjæringspunktet vises som en stjerne og en sirkel. De valgbare sluttpunktene vises med én enkel stjerne
- ▶ Hold CTRL-tasten trykket og klikk på skjæringspunktet: TNC deler konturelementet i skjæringspunktet og skjuler punktene igjen. Ev. forlenges eller forkortes det tilstøtende konturelement helt til skjæringspunktet til begge elementene.
- ▶ Når du klikker på det delte konturelementet igjen, vises skjæringspunktet og sluttpunktene.
- ▶ Klikk på ønsket sluttpunkt: Det delte elementet merkes med blått.
- ▶ Velg neste konturelement





Når konturelementet er en linje, forlenges/forkortes konturelementet lineært. Når konturelementet er en sirkelbue, forlenges/forkortes sirkelbuen sirkulært.

For å kunne bruke disse funksjonene, må det være valgt minst to konturelementer. Bare slik kan retningen defineres entydig.

Elementinformasjon

Nederst til venstre på skjermen viser TNC forskjellig informasjon om konturelementet du valgte sist, ved å klikke i venstre eller høyre vindu.

- Linje
Sluttpunktet på linjene og i tillegg startpunktet på linjene (i grått)
- Sirkel, delsirkel
Sirkelsentrum, sirkelsluttpunkt og rotasjonsretning. I tillegg startpunkt og radius på sirkelen (i grått)

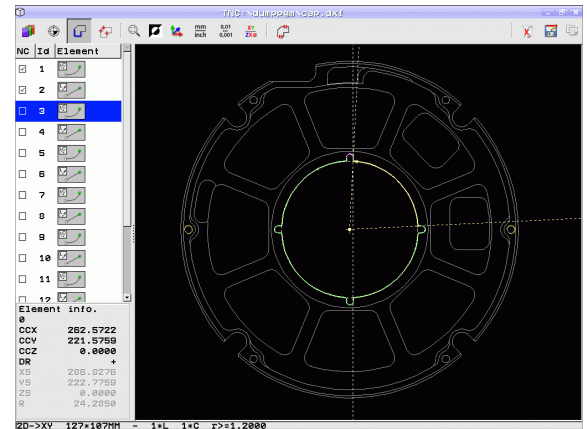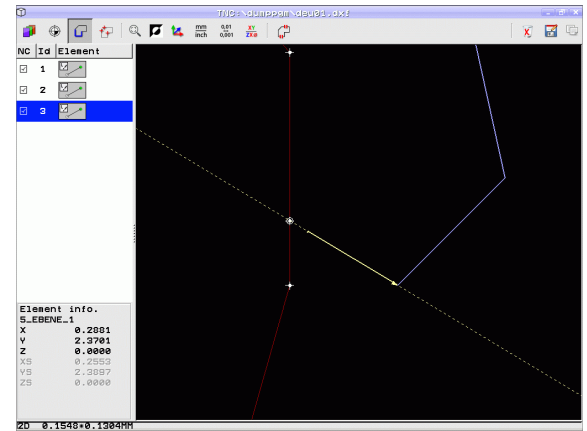

Velge og lagre bearbeidingsposisjoner



Du må bruke touch pad-en på TNC-tastaturet eller en USB-tilkoblet mus for å velge bearbeidingsposisjoner.

Bruk zoom-funksjonen hvis posisjonene ligger svært tett inntil hverandre.

Velg eventuelt grunninnstilling slik at TNC viser verktøybanene (se Grunninnstillinger på side 246).

Du har tre muligheter for å velge bearbeidingsposisjoner:

- Enkeltvalg:
Velg ønsket bearbeidingsposisjon med et enkelt museklikk (se Enkeltvalg på side 254)
- Hurtigvalg for boreposisjoner via museområdet:
Du kan markere et område med musen for å velge alle boreposisjonene i området (se Hurtigvalg for boreposisjoner via museområdet på side 255)
- Hurtigvalg for boreposisjoner via diameterangivelse:
Hvis du angir en borediameter, velger du alle boreposisjonene med denne diameteren i DXF-filen (se Hurtigvalg for boreposisjoner via diameterangivelse på side 256)

Velge filtype


Du kan velge følgende feiltyper:

- Punktetabeller (.PNT)
- mønstergeneratortabell for smarT.NC (.HP)
- Klartekstprogram (.H)

Hvis du lagrer bearbeidingsposisjonene i et klartekstprogram, genererer TNC for hver bearbeidingsposisjon en separat lineær blokk med syklusoppkall (**L X... Y... M99**). Dette programmet kan du også overføre til gamle TNC-styringer og kjøre der.




Punkttabellen (.PNT) til TNC 640 og iTNC 530 er ikke kompatibel. Overføringen og kjøringen av den andre styringstypen fører til problemer og uforutsett atferd.

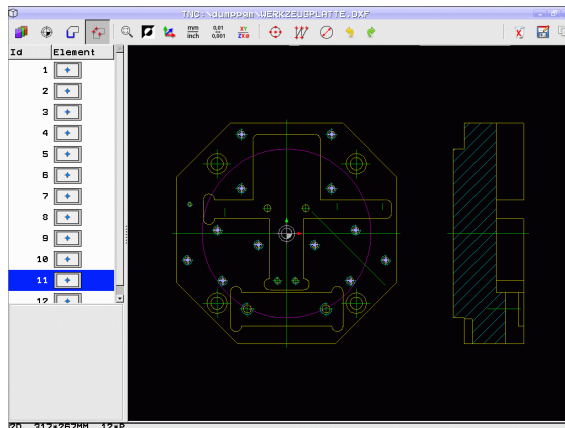

Enkeltvalg



- ▶ Velge modus for valg av bearbeidingsposisjon: TNC skjuler layeret som vises i det venstre vinduet. Det høyre vinduet aktiveres slik at du kan velge posisjoner.
- ▶ Velge en bearbeidingsposisjon: Klikk på elementet med venstre musetast: Valgbare bearbeidingsposisjoner som ligger på det valgte elementet, vises med stjerner. Klikke på én av stjernene: TNC overtar den valgte posisjonen i det venstre vinduet (viser punktsymbol). Hvis du klikker på en sirkel, overtar TNC sirkelsentrum direkte som bearbeidingsposisjon
- ▶ Etter at du har valgt et element, kan du angre valget ved å klikke på elementet i høyre vindu samtidig som du holder CTRL-knappen nede (klikk innenfor merkingen)
- ▶ Hvis du vil bestemme bearbeidingsposisjonen ved å skjære to elementer, må du klikke på det første elementet med venstre musetast: TNC viser hvilke bearbeidingsposisjoner som kan velges ved hjelp av stjerner.
- ▶ Hvis du klikker på det andre elementet (linje, hel sirkel eller sirkelbue) med den venstre musetasten, overføres skjæringspunktet for elementene til det venstre vinduet (visning av et punktsymbol).
- ▶ Lagre valgte bearbeidingsposisjoner i bufferminnet til TNC, og legg dem deretter til i et klartekstdialogprogram som posisjoneringsblokk med syklusoppkalling, eller
- ▶ Lagre valgte bearbeidingsposisjoner i en punktfil: TNC viser et overlappingsvindu der du kan angi målkatalogen og et vilkårlig filnavn. Grunninnstilling: Navnet på DXF-filen. Hvis navnet på DXF-filen inneholder spesialtegn eller mellomrom, bytter TNC ut disse tegnene med en understrek. Alternativt kan du også velge filtypen, se også Velge filtype på side 253
- ▶ Bekreftelse av inndata: TNC lagrer konturprogrammet i den samme katalogen som DXF-filen er lagret i.
- ▶ Hvis du vil velge flere bearbeidingsposisjoner for å lagre disse i en annen fil, må du klikke på funksjonstasten «opphev valgte elementer» og velge dem slik som tidligere beskrevet

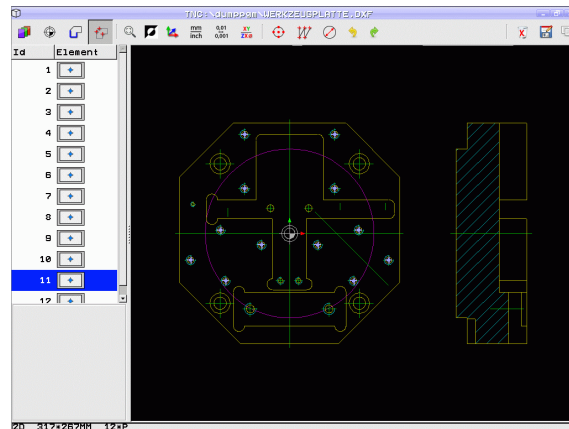

Hurtigvalg for boreposisjoner via museområdet



- ▶ Velge modus for valg av bearbeidingsposisjon: TNC skjuler layeret som vises i det venstre vinduet. Det høyre vinduet aktiveres slik at du kan velge posisjoner.
- ▶ Trykk på Shift-tasten på tastaturet, og bruk venstre musetast til å trekke opp et område der TNC skal overta alle sirkelmidtpunkter som boreposisjoner. TNC viser et vindu der du kan filtrere alle boringene iht. størrelsen.
- ▶ Angi filterinnstillinger (se Filterinnstillinger på side 258), og bekreft med knappen **Bruk**: TNC overtar de valgte posisjonene i venstre vindu (visning av punktsymbol)

- ▶ Etter at du har valgt et element, kan du angre valget ved å merke et område samtidig som CTRL-tasten holdes nede



- ▶ Lagre valgte bearbeidingsposisjoner i bufferminnet til TNC, og legg dem deretter til i et klartekstdialogprogram som posisjoneringsblokk med syklusoppkalling, eller




- ▶ lagre valgte bearbeidingsposisjoner i en punktfil: TNC viser et overlappingsvindu der du kan angi målkatalogen og et vilkårlig filnavn. Grunninnstilling: Navnet på DXF-filen. Hvis navnet på DXF-filen inneholder spesialtegn eller mellomrom, bytter TNC ut disse tegnene med en understrek. Alternativt kan du også velge filtypen, se også Velge filtype på side 253



- ▶ Bekreftelse av inndata: TNC lagrer konturprogrammet i den samme katalogen som DXF-filen er lagret i.




- ▶ Hvis du vil velge flere bearbeidingsposisjoner for å lagre disse i en annen fil, må du klikke på funksjonstasten «opphev valgte elementer» og velge dem slik som tidligere beskrevet

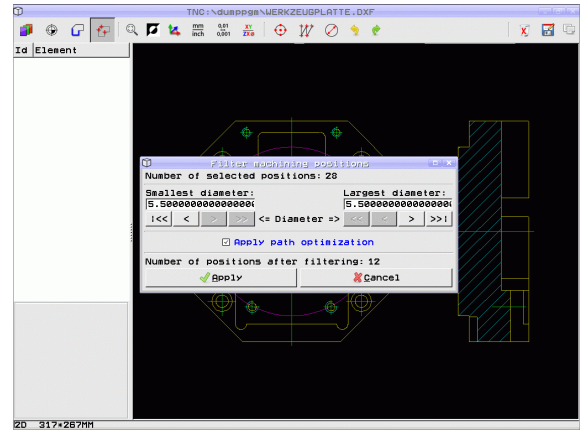

Hurtigvalg for boreposisjoner via diameterangivelse



- ▶ Velge modus for valg av bearbeidingsposisjon: TNC skjuler layeret som vises i det venstre vinduet. Det høyre vinduet aktiveres slik at du kan velge posisjoner.
- ▶ Åpne dialogboksen for diameterangivelsen: TNC viser et overlappingsvindu der du kan angi en vilkårlig diameter
- ▶ Angi ønsket diameter, og bekreft med ENT-tasten: TNC søker etter angitt diameter i DXF-filen og viser deretter et vindu med diameteren som ligger nærmest diameteren som ble angitt. I tillegg kan du filtrere boringene etter din størrelse
- ▶ Angi eventuelt filterinnstillinger (se Filterinnstillinger på side 258) og bekreft med knappen **Bruk**: TNC overtar de valgte posisjonene i venstre vindu (visning av punktsymbol)
- ▶ Etter at du har valgt et element, kan du angre valget ved å merke et område samtidig som CTRL-tasten holdes nede

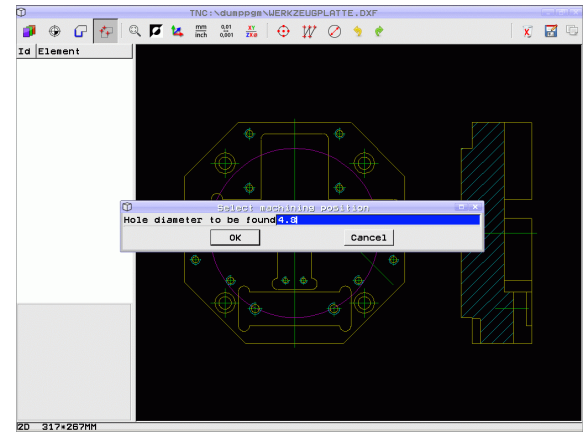



- Lagre valgte bearbeidingsposisjoner i bufferminnet til TNC, og legg dem deretter til i et klartekstdialogprogram som posisjoneringsblokk med syklusoppkalling, eller



- lagre valgte bearbeidingsposisjoner i en punktfil: TNC viser et overlappingsvindu der du kan angi målkatalogen og et vilkårlig filnavn. Grunninnstilling: Navnet på DXF-filen. Hvis navnet på DXF-filen inneholder spesialtegn eller mellomrom, bytter TNC ut disse tegnene med en understrek. Alternativt kan du også velge filtypen, se også Velge filtype på side 253



- Bekreftelse av inndata: TNC lagrer konturprogrammet i den samme katalogen som DXF-filen er lagret i.



- Hvis du vil velge flere bearbeidingsposisjoner for å lagre disse i en annen fil, må du klikke på funksjonstasten «opphev valgte elementer» og velge dem slik som tidligere beskrevet

Bokmerker

Ved hjelp av bokmerker kan du administrere katalogfavorittene. Du kan legge til eller slette den aktive mappen eller slette alle bokmerkene. Alle mappene du har lagt til, vises i bokmerkelisten slik at det er lett å velge dem.

Du finner bokmerkefunksjonene ved å klikke på banenavnet i den høyre delen av overlappingsvinduet til lagringsfunksjonen.

Slik administrerer du bokmerker:

- Lagringsfunksjonen er aktiv: TNC viser overlappingsvinduet **definere filnavn for konturprogram**
- Klikk på banenavnet (venstre musetast) som vises i øvre, høyre del av overlappingsvinduet: TNC viser en Popup-meny
- Velg menypunktet **Bokmerker** med den venstre musetasten, og klikk på ønsket funksjon



Filterinnstillinger



Når boreposisjonene er merket med hurtigvalg, viser TNC et overlappingsvindu, slik at den minste borediameteren som er funnet, vises til venstre og den største til høyre. Med knappene nedenfor diametervisningen kan du stille inn nedre diameter i venstre område og øvre diameter i høyre område, slik at de kan overta dine valgte borediameterer.

Følgende knapper er tilgjengelig:

Filterinnstilling, minste diameter	Ikone
Vis minste diameter som er funnet (grunninnstilling)	
Vis den nest minste diameteren som er funnet.	
Vis den nest største diameteren som er funnet.	
Vis største diameter som er funnet. TNC setter filteret for den minste diameteren til den verdien som er satt for den største diameteren	

Filterinnstilling for største diameter	Ikone
Vis minste diameter som er funnet. TNC setter filteret for den største diameteren til den verdien som er satt for den minste diameteren	
Vis den nest minste diameteren som er funnet.	
Vis den nest største diameteren som er funnet.	
Vis største diameter som er funnet (grunninnstilling)	

TNC sorterer de valgte bearbeidingsposisjonene med alternativet **Bruk veiopptimering** (grunninnstilling = veiopptimering) for å unngå ubehandlede områder. Du kan vise verktøybanen med funksjonstasten Vis verktøybane (se Grunninnstillinger på side 246).

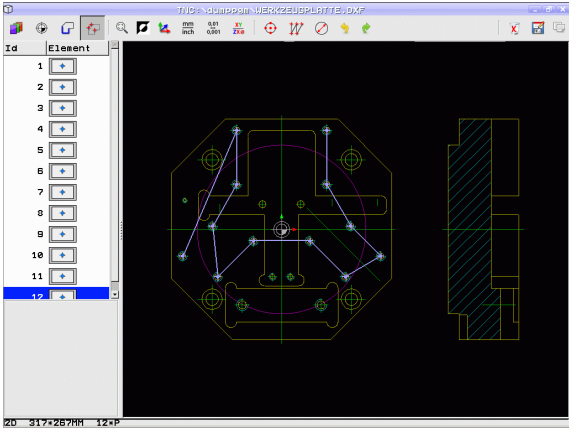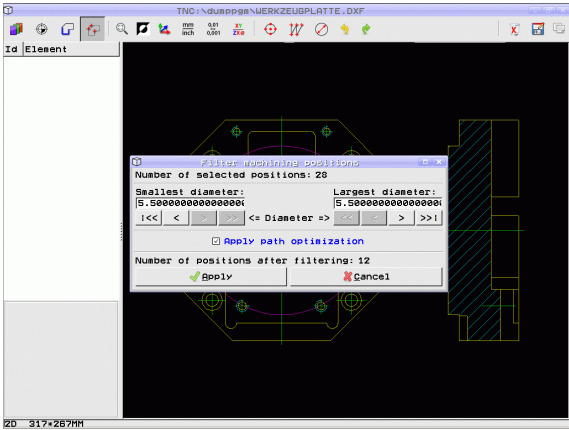

Elementinformasjon

Nederst til venstre på skjermen viser TNC koordinatene til bearbeidingsposisjonen du valgte sist, ved å klikke i venstre eller høyre vindu.

Angre handlinger

Du kan angre de siste fire aktivitetene som ble utført i modusen for valg av bearbeidingsposisjoner. Følgende ikoner er tilgjengelig for dette:

Funksjon	Ikone
Angre sist utførte handling.	
Gjenta handlingene som sist ble utført	

Musefunksjoner

Du kan forstørre og forminske med musen på følgende måte:


- Angi zoomområdet ved å dra med venstre museknapp holdt inne
- Hvis du bruker en mus med hjul, kan du zoome inn og ut ved å dreie på hjulet. Zoommidtpunktet er det punktet der musepekeren til enhver tid befinner seg
- Ved å dobbeltklikke på den høyre musetasten går visningen tilbake til grunnstillingen.

Den aktuelle visningen kan forskyves ved å holde den midterste museknappen nede.

Ved aktiv 3D-modus kan du dreie og vippe visningen med høyre museknapp.

Dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren.

Hold nede Shift-tasten og dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren og roteringsvinkelen.

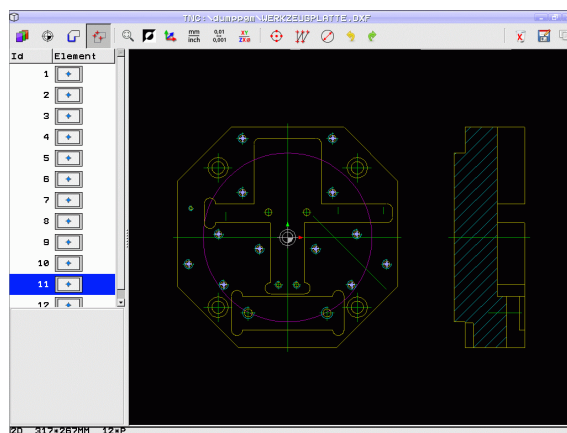

7.2 Overta data fra klartekstprogrammer

Bruk

Ved hjelp av denne funksjonen kan du hente kontursegmenter, eller også fullstendige konturer, fra eksisterende klartekstdialogprogrammer, særlig de som er opprettet med CAM-systemer. TNC viser klartekstdialogprogrammene to- eller tredimensjonalt.

Du kan bruke dataovertakelsen veldig effektivt sammen med **smartWizard**, som konturbearbeidingsenhetene gjør tilgjengelig for 2D- og 3D-bearbeiding.

Åpne klartekstdialogfil



- ▶ Velg driftsmodusen Lagre/rediger



- ▶ Velg filbehandling



- ▶ Funksjonstastmeny for å velge hvilken filtype som skal vises: Trykk på funksjonstasten VELG TYPE




- ▶ Vise alle klartekstdialogfiler: Trykk på funksjonstasten VIS H

- ▶ Velg katalogen der filen er lagret.

- ▶ Velg ønsket H-fil

- ▶ Velg **Åpne med...**-dialogen med tastekombinasjonen CTRL+O

- ▶ Velg Åpne med **Konverter**, og bekreft med tasten ENT: TNC åpner klartekstfilen og viser konturelementet grafisk

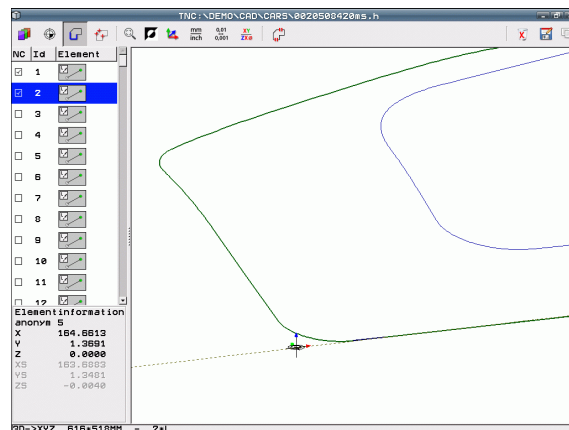

Fastsette nullpunkt, velge og lagre konturer

Fremgangsmåten for å fastsette nullpunktet og å velge konturer er den samme som ved dataovertakelse fra DXF-filen:

- Se Bestemme nullpunkt på side 248
- Se Velge og lagre kontur på side 250

For å kunne velge konturer hurtig er ytterligere en spesialfunksjon tilgjengelig: I modusen Layer vises konturnavnene hvis programmet inneholder det tilhørende formaterte disposisjonspunktet.

Når du dobbelklikker på et Layer velger TNC automatisk den fullstendige konturen til neste disposisjonspunkt. Med funksjonen Lagre kan du da lagre den valgte konturen direkte som NC-program.

NC-eksempelblokker

6 ...	Valgfri forspenning
7 L Z...	Forposisjonering
8 * - Kontur innvendig	Disposisjonsblokken som TNC viser som Layer
9 L X+20 Y+20 RR F100	Første konturpunkt
10 L X+35 Y+35	Sluttpunktet på det første konturelementet
11 L ...	Ytterligere konturelementer
12 L ...	
2746 L ...	Siste konturpunkt
2747 * - Konturslutt	Disposisjonsblokk som markerer konturslutt
2748 L ...	Mellomposisjoneringer



7.3 Åpne 3D-CAD-data (programvarealternativ)


Bruk

Ved hjelp av en ny funksjon kan du åpne standardiserte 3D-CAD-filformater direkte på TNC. Om filen er tilgjengelig på iTNC-harddisken eller på en tilknyttet stasjon har ingen ting å si.

Valget gjøres via filbehandlingen til TNC, på samme måte som når du velger NC-programmer eller andre filer. Dermed er det raskt og enkelt å kontrollere uklarheter direkte i 3D-modellen.

TNC støtter for øyeblikket følgende filformater:

- Step-filer (filendelse **STP**)
- Iges-filer (filendelse **IGS** eller **IGES**)

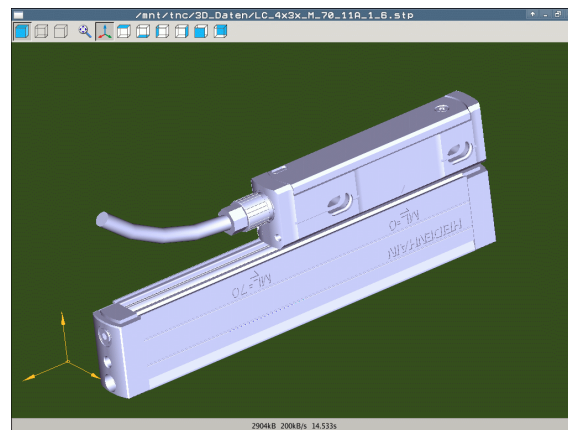

Betjene CAD-Viewer


Funksjon	Ikon
Vise skyggelagt modell.	
Vise trådmodell	
Vise trådmodell uten usynlige kanter	
Tilpasse visningsstørrelsen til skjermstørrelsen	
Velge standard 3D-visning	
Velge visning ovenfra	
Velge visning nedenfra	
Velge visning fra venstre	
Velge visning fra høyre	
Velge visning forfra	
Velge visning bakfra	



Musefunksjoner

Følgende funksjoner for betjening av musen er tilgjengelig:

- ▶ Rotere den viste modellen tredimensjonalt: Hold nede høyre musetast og flytt musen. Når du slipper opp høyre musetast, orienterer TNC modellen i henhold til den definerte innrettingen.
- ▶ Forskyve den viste modellen: Hold nede den midterste musetasten, eventuelt musehjulet, og beveg på musen. TNC forskyver modellen i den aktuelle retningen. Når du slipper opp midterste musetast, forskyver TNC modellen til den definerte posisjonen.
- ▶ Slik zoomer du inn et bestemt område med musen: Hold den venstre musetasten nede, og merk det rettvinklede zoomområdet. Du kan forskyve zoomområdet ved å bevege musen horisontalt og vertikalt. Når du slipper opp venstre musetast, forstørrer TNC emnet i det definerte området.
- ▶ Slik zoomer du raskt ut og inn med musen: Drei musehjulet frem og tilbake.
- ▶ Dobbeltklikk med den høyre musetasten: Velg standardvisning.

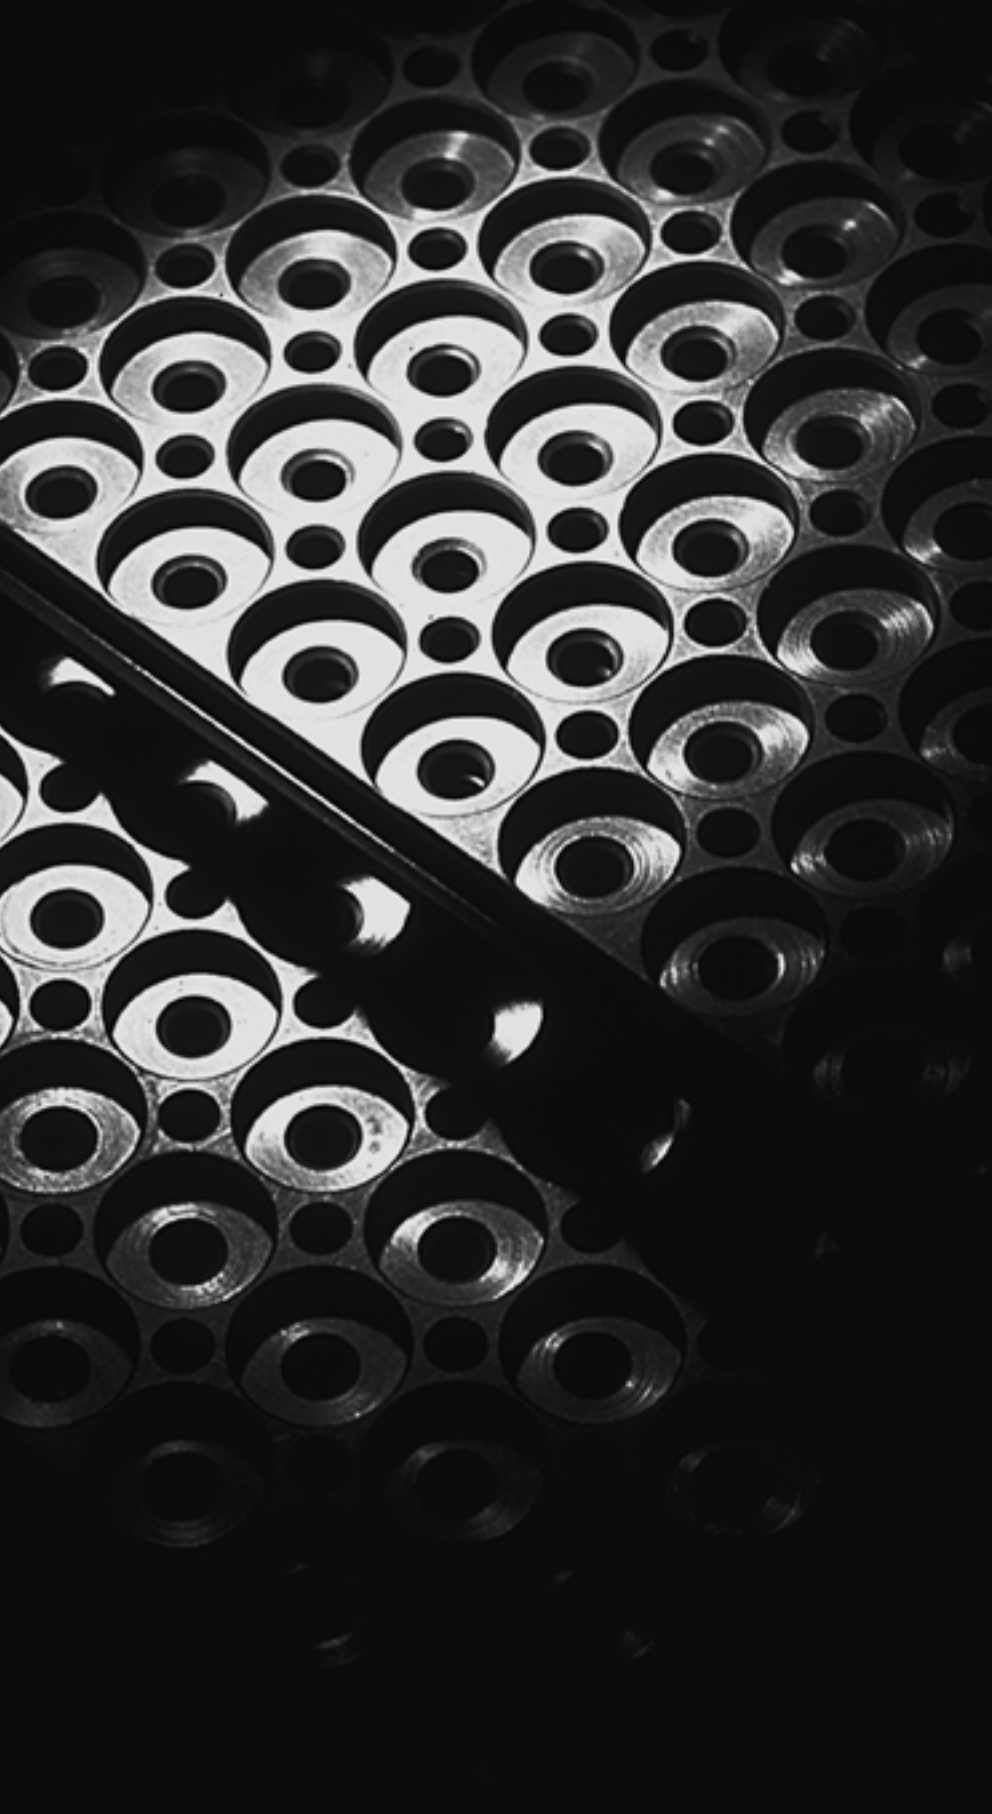

8

**Programmering:
underprogrammer og
programdelgjentakelser**



8.1 Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser

Bearbeidingstrinn som er programmert, kan utføres om igjen med underprogrammer og programdelgjentakelser.

Label

Underprogrammer og programdelgjentakelser begynner i behandlingsprogrammet med merket **G98 L** som er en forkortelse for LABEL (engelsk for merke).

LABEL får et nummer mellom 1 og 999 eller et navn du definerer selv. Et LABEL-nummer eller et LABEL-navn kan bare tilordnes én gang i programmet med tasten LABEL SET eller ved å angi **G98**. Antall labelnavn som kan tildeles, begrenses bare av det interne minnet.



Hvis du tilordner et LABEL-nummer eller et labelnavn flere ganger, vises en feilmelding på slutten av **G98**-blokken. Ved svært lange programmer kan du begrense kontrollen til et definert antall blokker via MP7229.

Label 0 (**G98 L0**) kjennetegner slutten på et underprogram og kan derfor brukes ubegrenset.


8.2 Underprogram

Virkemåte

- 1 TNC utfører bearbeidingsprogrammet frem til et underprogram blir kalt opp med **Ln,0**
- 2 Fra og med dette punktet bearbeider TNC det underprogrammet som er kalt opp, frem til underprogramslutt **G98 L0**
- 3 Deretter fortsetter TNC bearbeidingsprogrammet med den blokken som kommer etter det oppkalte underprogrammet **Ln,0**

Merknader til programmeringen

- Du kan starte underprogrammer i en vilkårlig rekkefølge og så ofte du ønsker.
- Et underprogram skal ikke starte av seg selv.
- Programmer underprogrammene frem til slutten av hovedprogrammet (bak blokken med M2 eller M30).
- Hvis underprogrammer i bearbeidingsprogrammet står foran blokken med M2 eller M30, starter de minst en gang uten oppkalling

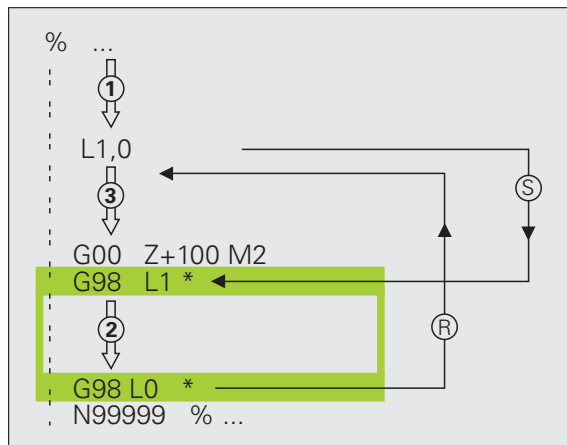

Programmere underprogrammer

LBL SET

- Angi start: Trykk på tasten LBL SET.
- Tast inn nummeret på underprogrammet. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på funksjonstasten LBL-NAVN for å skifte til tekstinntasting
- Angi slutten: Trykk på tasten LBL SET og tast inn labelnummer 0.

Starte underprogrammer

LBL CALL

- Kalle opp underprogram: Trykk på tasten LBL CALL
- **Kall opp underprogr./gjentakelse:** Tast inn labelnummeret på underprogrammet som skal startes. Hvis du ønsker å bruke LABEL-navn: Trykk på funksjonstasten LBL-NAME for å skifte til tekstinntasting. Når du vil angi nummeret til en strengparameter som måladresse: Trykk på funksjonstast QS. TNC vil da hoppe til labelnavnet som er angitt i den definerte strengparameteren.



G98 L 0 er ikke tillatt fordi det tilsvarer oppkalling av en underprogramslutt.


8.4 Vilkårlig program som underprogram

Virkemåte

- 1 TNC gjennomfører bearbeidingsprogrammet helt til du kaller opp et annet program med %
- 2 TNC kjører det oppkalte programmet til det er ferdig
- 3 Deretter kjører TNC bearbeidingsprogrammet (som utførte oppkallingen) videre med den blokken som følger etter programoppkallingen

Merknader til programmeringen

- For å bruke en vilkårlig program som underprogram trenger TNC ingen labeler.
- Det startede programmet må ikke inneholde tilleggsfunksjon **M2** eller **M30**. Hvis du har definert underprogrammer med labels i det oppkalte bearbeidingsprogrammet, må du bruke **M2** eller **M30** med hoppfunksjonen **D09 P01 +0 P02 +0 P03 99** for å hoppe over denne programdelen. I så tilfelle programmerer du **LBL 99** før blokken **N99999**.
- Det startede programmet skal ikke inneholde oppkallingen % i programmet som skal startes (endeløs sløyfe)

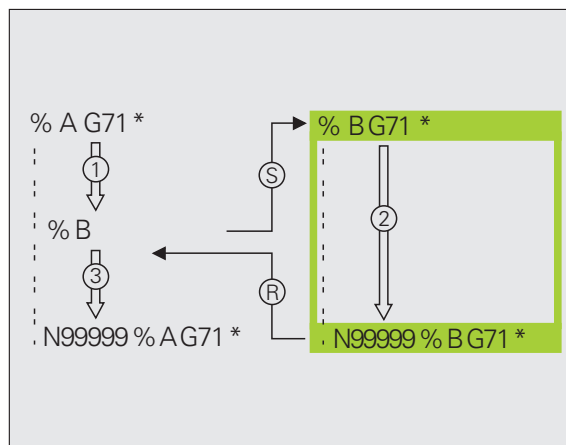

Starte vilkårlig program som underprogram



- ▶ Velg funksjonene for programoppkalling: Trykk på tasten PGM CALL
- ▶ Trykk på funksjonstasten PROGRAM
- ▶ Trykk på funksjonstasten VINDUSVALG: TNC viser et vindu der du kan velge programmet som skal kalles opp
- ▶ Bekreft ønsket program med piltaster eller museklikk, og bekreft med tasten ENT: TNC registrerer fullstendig banenavn i blokken **CALL PGM**
- ▶ Avslutt funksjonen med tasten END

Programnavnet eller det fullstendige banenavnet for programmet som skal hentes opp, kan eventuelt angis direkte via tastaturet.



Det startede programmet må være lagret på TNC-harddisken.

Hvis du bare taster inn programnavnet, må det programmet som er startet, stå i samme katalog som programmet som skal startes.

Hvis det startede programmet ikke står i samme katalog som programmet som skal startes, må du taste inn fullstendig banenavn, f.eks. **TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H** eller velge programmet ved hjelp av funksjonstasten VINDUSVALG.

Hvis du vil starte et DIN/ISO-program, må du taste inn filtypen .I bak programnavnet.

Du kan også starte et vilkårlig program via syklusen **G39**.

På en % virker Q-parametere generelt globalt. Vær derfor oppmerksom på at endringer på Q-parametrene i det startede programmet også påvirker programmet som skal startes.



Kollisjonsfare!

Omregnede koordinater som du definerer i det oppkalte programmet, og som ikke bevisst tilbakestilles, er i prinsippet også aktive for programmet som foretar oppkallingen. Innstillingen til maskinparameteren MP7300 har ingen innvirkning på dette.

8.5 Nestinger

Nestingstyper

- Underprogrammer i underprogrammet
- Programdelgjentakelser i programdelgjentakelser
- Gjenta underprogrammer
- Programdelgjentakelser i underprogram

Nestingsdybde

Nestingsdybden fastsetter hvor ofte programdeler eller underprogrammer kan inneholde andre underprogrammer eller programdelgjentakelser.

- Maksimal nestingsdybde for underprogrammer: 8.
- Maksimal nestingsdybde for hovedprogramoppkallinger: 30. Her fungerer **G79** som en hovedprogramoppkalling
- Programdelgjentakelser kan du neste så ofte du ønsker.



Underprogram i underprogram

NC-eksempelblokker

%UPGMS G71 *	
...	
N17 L "UP1",0 *	Underprogrammet til G98 L UP1 startes
...	
N35 G00 G40 Z+100 M2 *	Siste programblokk i
	hovedprogrammet (med M2)
N36 G98 L "UP1"	Starten på underprogram UP1
...	
N39 L2,0 *	Underprogrammet til G98 L2 startes
...	
N45 G98 L0 *	Slutten på underprogram 1
N46 G98 L2 *	Starten på underprogram 2
...	
N62 G98 L0 *	Slutten på underprogram 2
N99999999 %UPGMS G71 *	

Utføre programmet

- 1 Hovedprogram UPGMS utføres til blokk 17
- 2 Underprogram UP1 startes og utføres til blokk 39
- 3 Underprogram 2 startes og utføres til blokk 62. Slutten på underprogram 2 og hopp tilbake til det underprogrammet det ble hentet fra.
- 4 Underprogram 1 utføres fra blokk 40 til blokk 45. Slutten på underprogram 1 og hopp tilbake til hovedprogram UPGMS.
- 5 Hovedprogrammet UPGMS utføres fra blokk 18 til blokk 35. Hopp tilbake til blokk 1 og programslett.



Gjenta programdelgjentakelser

NC-eksempelblokker

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Starten på programdelgjentakelse 1
...	
20 LBL 2	Starten på programdelgjentakelse 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Programdel mellom denne blokken og LBL 2
...	(Blokk 20) gjentas 2 ganger
35 CALL LBL 1 REP 1	Programdel mellom denne blokken og LBL 1
...	(Blokk 15) gjentas 1 ganger
50 END PGM REPS MM	

%REPS G71 *	
...	
N15 G98 L1 *	Starten på programdelgjentakelse 1
...	
N20 G98 L2 *	Starten på programdelgjentakelse 2
...	
N27 L2,2 *	Programdel mellom denne blokken og G98 L2
...	(Blokk N20) gjentas 2 ganger
N35 L1,1 *	Programdel mellom denne blokken og G98 L1
...	(Blokk N15) gjentas én gang
N99999999 %REPS G71 *	

Utføre programmet

- 1 Hovedprogram REPS utføres til blokk 27
- 2 Programdel mellom blokk 27 og blokk 20 gjentas 2 ganger
- 3 Hovedprogram REPS utføres fra blokk 28 til blokk 35
- 4 Programdel mellom blokk 35 og blokk 15 gjentas 1 gang (inneholder programdelgjentakelse mellom blokk 20 og blokk 27)
- 5 Hovedprogram REPS utføres fra blokk 36 til blokk 50 (programslutt)



Gjenta underprogram

NC-eksempelblokker

%UPGREP G71 *	
...	
N10 G98 L1 *	Starten på programdelgjentakelse 1
N11 L2,0 *	Oppkalling av underprogram
N12 L1,2 *	Programdel mellom denne blokken og G98 L1
...	(Blokk N10) gjentas to ganger
N19 G00 G40 Z+100 M2 *	Siste blokk i hovedprogrammet med M2
N20 G98 L2 *	Starten på underprogrammet
...	
N28 G98 L0 *	Slutten på underprogrammet
N99999999 %UPGREP G71 *	

Utføre programmet

- 1 Hovedprogrammet UPGREP utføres til blokk 11
- 2 Underprogrammet 2 startes og utføres
- 3 Programdelen mellom blokk 12 og blokk 10 gjentas to ganger.
Underprogrammet 2 gjentas to ganger
- 4 Hovedprogram UPGREP utføres fra blokk 13 til blokk 19.
Programslutt




8.6 Programmeringseksempler

Eksempel: Konturfresing i flere matinger

Programforløp

- Forhåndsposisjoner verktøy på overkant av emne.
- Tast inn mating inkrementalt.
- Konturfresing
- Gjenta mating og konturfresing.

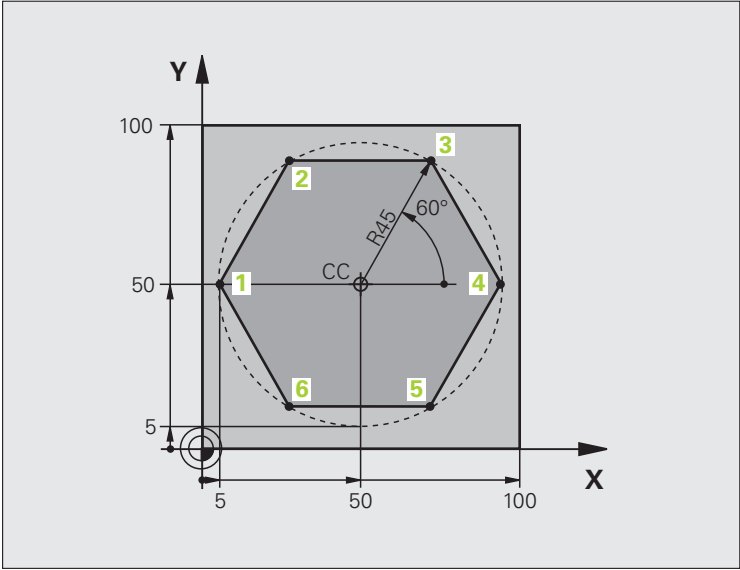

%PGMWDH G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3500 *	Verktøyoppkalling
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N60 I+50 J+50 *	Sette pol
N70 G10 R+60 H+180 *	Forhåndsposisjoner arbeidsplan
N80 G01 Z+0 F1000 M3 *	Forhåndsposisjoner på overkant av emne




8.6 Programmeringseksempler

N90 G98 L1 *	Merke for programdelgjentakelse
N100 G91 Z-4 *	Inkremental dybdemating (fri innføring)
N110 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250 *	Første konturpunkt
N120 G26 R5 *	Kjøre til kontur
N130 H+120 *	
N140 H+60 *	
N150 H+0 *	
N160 H-60 *	
N170 H-120 *	
N180 H+180 *	
N190 G27 R5 F500 *	Forlate kontur
N200 G40 R+60 H+180 F1000 *	Frikjør
N210 L1,4 *	Hopp tilbake til Label 1, i alt fire ganger
N220 G00 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N99999999 %PGMWDH G71 *	

Eksempel: Boringsgrupper

Programforløp

- Kjør til boringsgrupper i hovedprogram
- Start boringsgruppe (underprogram 1)
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 1

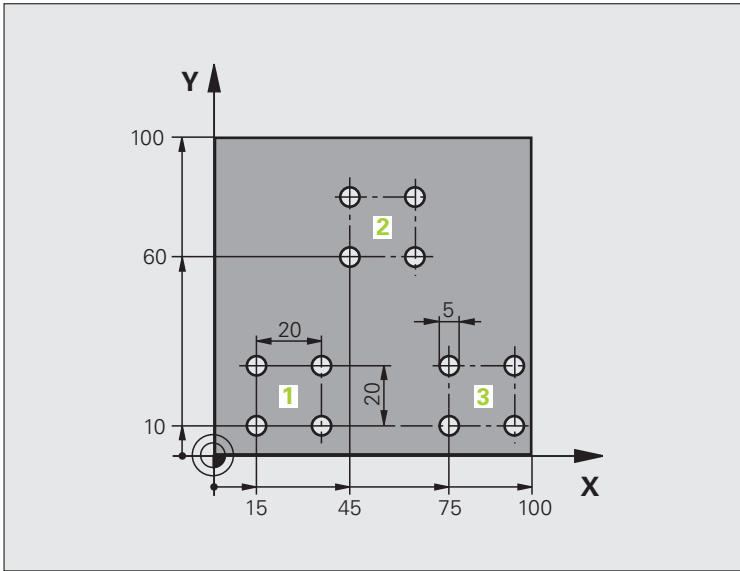

%UP1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3500 *	Verktøyoppkalling
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N60 G200 BORING	Syklusdefinisjon boring
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-30 ;DYBDE	
Q206=300 ;F MATEDYBDE	
Q202=5 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE	
Q203=+0 ;KOOR. OVERFL.	
Q204=2 ;2. S.AVSTAND	
Q211=0 ;FORSINKELSE NEDE	



8.6 Programmeringseksempler


N70 X+15 Y+10 M3 *	Kjør til startpunkt for boringsgruppe 1
N80 L1,0 *	Kall opp underprogram for boringsgruppe
N90 X+45 Y+60 *	Kjør til startpunkt boringsgruppe 2
N100 L1,0 *	Kall opp underprogram for boringsgruppe
N110 X+75 Y+10 *	Kjør til startpunkt for boringsgruppe 3
N120 L1,0 *	Kall opp underprogram for boringsgruppe
N130 G00 Z+250 M2 *	Slutten på hovedprogrammet
N140 G98 L1 *	Starten på underprogram 1: Boringsgruppe
N150 G79 *	Starte syklus for boring 1
N160 G91 X+20 M99 *	Kjør til boring 2, start syklus
N170 Y+20 M99 *	Kjør til boring 3, start syklus
N180 X-20 G90 M99 *	Kjør til boring 4, start syklus
N190 G98 L0 *	Slutten på underprogram 1
N99999999 %UP1 G71 *	



Eksempel: Boringsgruppe med flere verktøy

Programforløp

- Programmer bearbeidingssykluser i hovedprogrammet.
- Start komplett boring (underprogram 1)
- Kjør til boringsgrupper i underprogram 1, start boringsgruppe (underprogram 2)
- Programmer boringsgruppe bare én gang i underprogram 2

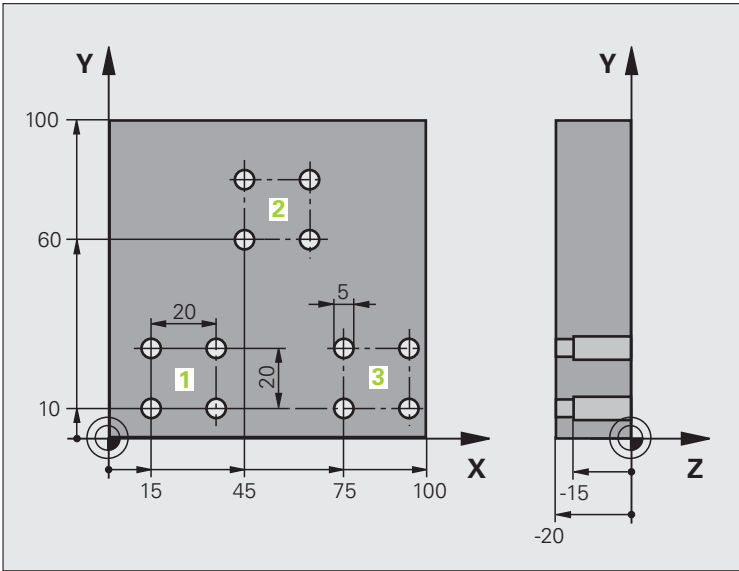


%UP2 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N60 T1 G17 S5000 *	Verktøyoppkalling sentreringsbor
N70 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N80 G200 BORING	Syklusdefinisjon sentrering
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-3 ;DYBDE	
Q206=250 ;F MATEDYBDE	
Q202=3 ;MATEDYBDE	
Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE	
Q203=+0 ;K00R. OVERFL.	
Q204=10 ;2. S.AVSTAND	
Q211=0.2 ;FORSINKELSE NEDE	
N90 L1,0 *	Kall opp underprogram 1 for komplett boring



8.6 Programmeringseksempler

N100 G00 Z+250 M6 *	Verktøybytte
N110 T2 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling bor
N120 D0 Q201 P01 -25 *	Ny dybde for boringen
N130 D0 Q202 P01 +5 *	Ny mating for boringen
N140 L1,0 *	Kall opp underprogram 1 for komplett boring
N150 G00 Z+250 M6 *	Verktøybytte
N160 T3 G17 S500 *	Verktøyoppkalling brotsj
N80 G201 REIBEN	Syklusdefinisjon brotsj
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	
Q201=-15 ;DYBDE	
Q206=250 ;MATING FOR MATEDYBDE	
Q211=0.5 ;FORSINKELSE NEDE	
Q208=400 ;MATING RETUR	
Q203=+0 ;K00R. OVERFL.	
Q204=10 ;2. S.AVSTAND	
N180 L1,0 *	Kall opp underprogram 1 for komplett boring
N190 G00 Z+250 M2 *	Slutten på hovedprogrammet
N200 G98 L1 *	Starten på underprogram 1: Komplette boring
N210 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3 *	Kjør til startpunkt for boringsgruppe 1
N220 L2,0 *	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
N230 X+45 Y+60 *	Kjør til startpunkt boringsgruppe 2
N240 L2,0 *	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
N250 X+75 Y+10 *	Kjør til startpunkt for boringsgruppe 3
N260 L2,0 *	Kall opp underprogram 2 for boringsgruppe
N270 G98 L0 *	Slutten på underprogram 1
N280 G98 L2 *	Starten på underprogram 2: Boringsgruppe
N290 G79 *	Starte syklus for boring 1
N300 G91 X+20 M99 *	Kjør til boring 2, start syklus
N310 Y+20 M99 *	Kjør til boring 3, start syklus
N320 X-20 G90 M99 *	Kjør til boring 4, start syklus
N330 G98 L0 *	Slutten på underprogram 2
N340 %UP2 G71 *	



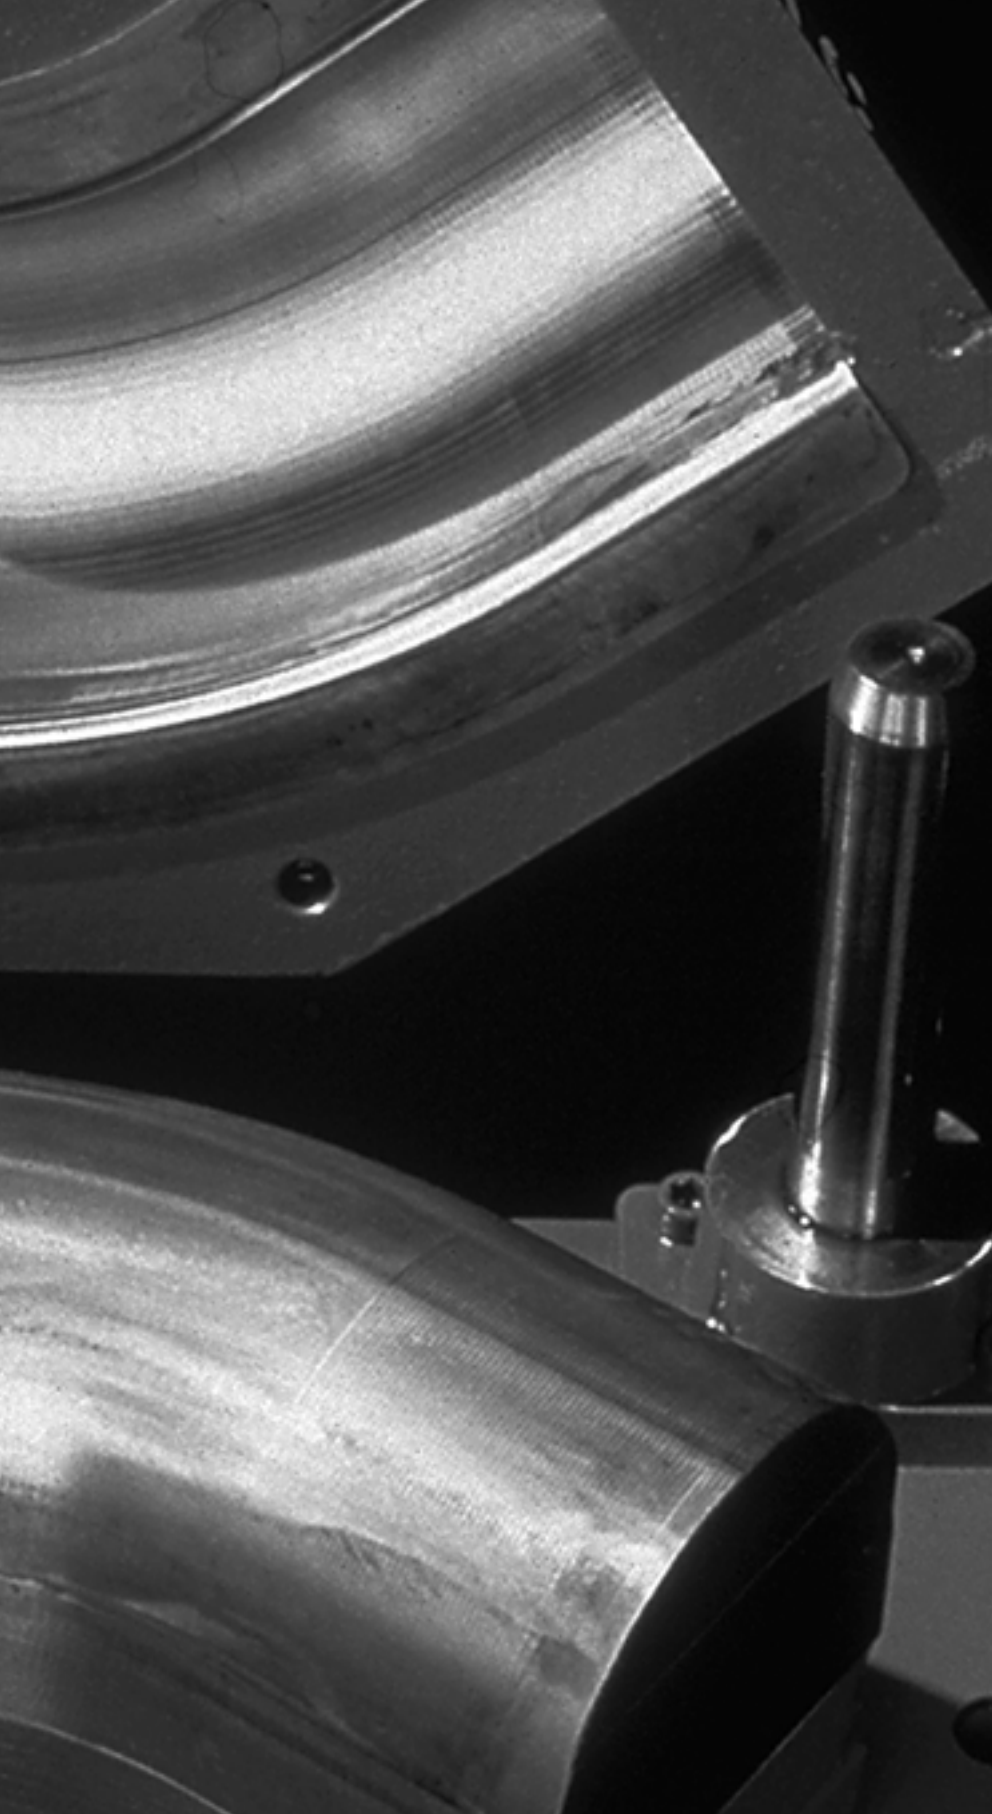

9

**Programmering:
Q-parameter**



9.1 Prinsipp og funksjonsoversikt

Med parameterne kan du definere hele delfamilier i et bearbeidingsprogram. Da angir du plassholdere i form av Q-parametere i stedet for tallverdier.


Q-parametere står eksempelvis for

- Koordinatverdier
- Matinger
- Turtall
- Syklusdata

Med Q-parametere kan du i tillegg programmere konturer som er fastsatt via matematiske funksjoner, eller gjøre utførelsen av bearbeidingsinkrementer avhengig av logiske betingelser.

Q-parametere består av bokstaver og et nummer mellom 0 og 1999. Parametere med forskjellige virkemåter er tilgjengelige. Se tabellen nedenfor:

Beskrivelse	Område
Parametere til fri bruk, forutsatt at det ikke kan oppstå overlappinger med SL-sykluser. Fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet	Q0 til Q99
Parametere for spesialfunksjoner i TNC	Q100 til Q199
Parametere som helst brukes for sykluser. Fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet	Q200 til Q1199
Parametere som først og fremst brukes i produsentdefinerte sykluser, fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet. Avklar eventuelt nærmere med maskinprodusenten eller leverandøren.	Q1200 til Q1399
Parametere som først og fremst brukes i Call-Aktive -sykluser som er definert av produsenten, fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet	Q1400 til Q1499

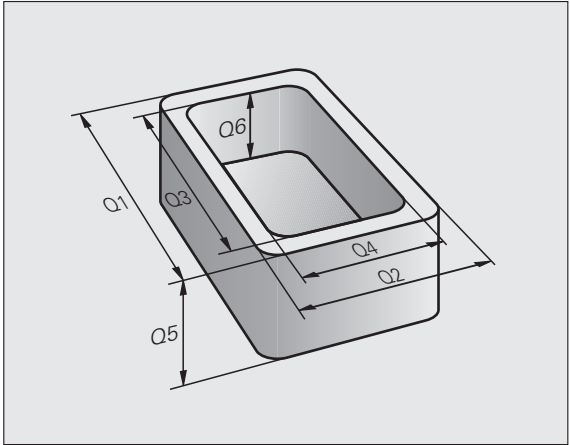

Beskrivelse	Område
Parametere som helst brukes for Def-aktive produsentsykluser. Fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet.	Q1500 til Q1599
Parametere til fri bruk, som fungerer globalt for alle programmer som finnes i TNC-minnet	Q1600 til Q1999
Parametere QL til fri bruk, som fungerer lokalt i et program.	QL0 til QL499
Parametere QR til fri bruk, som fungerer kontinuerlig (remanent), også ved strømbrudd.	QR0 til QR499

I tillegg har du også mulighet til å bruke **QS**-parametere (**S** står for eng. string, dvs. streng) som gjør at du også kan behandle tekster på TNC. I utgangspunktet gjelder de samme områdene for **QS**-parametere som for **Q**-parametere (se tabellen ovenfor).



Vær oppmerksom på at også for **QS**-parametere er området fra **QS100 til QS199** reservert for interne tekster



Merknader til programmeringen

Du kan angi Q-parametere og tallverdier om hverandre i et program.

Du kan tilordne tallverdier mellom -999 999 999 og +999 999 999 til Q-parametere. Totalt 10 posisjoner inkl. fortegn er tillatt. Desimalkomma kan du sette på et hvilket som helst sted. Internt kan TNC beregne tallverdier med en bredde på inntil 57 bit foran og 7 bit etter desimaltegnet (32 bit tallbredde tilsvarer en desimalverdi på 4 294 967 296).

QS-parametere kan tildeles maks. 254 tegn.



TNC tilordner automatisk samme data til noen Q- og QS-parametere, f.eks. den aktuelle verktøyradiusen til Q-parameter **Q108**se «Forhåndsinnstilte Q-parametere» på side 315.

Hvis du bruker parameter **Q60** til **Q99** i krypterte produsentsykluser, fastsetter du via maskinparameter MP7251 om disse parametrene bare virker lokalt i produsentsyklusen (.CYC-file) eller globalt for alle programmer.

Med maskinparameter 7300 fastsetter du om TNC skal tilbakestille Q-parametere ved slutten av programmet, eller om verdiene skal beholdes. Vær oppmerksom på at denne innstillingen ikke har noen påvirkning på dine Q-parameterprogrammer!

TNC lager tallverdier internt i et binært tallformat (standard IEEE 754). Bruken av dette standardiserte formatet kan føre til at noen desimaltal ikke gjengis 100 % presist binært (avrundingsfeil). Vær særlig oppmerksom på dette hvis du bruker beregnede Q-parameterverdier ved hoppkommandoer eller posisjoneringer.



Starte Q-parameterfunksjoner

Mens du angir et bearbeidingsprogram, må du trykke på tasten Q (i feltet for tallinntasting og aksevalg under –/+ -tasten). Da viser TNC følgende funksjonstaster:

Funksjonsgruppe	Funksjonstast	Side
Matematiske grunnfunksjoner	GRUNN-FUNK.	Side 287
Vinkelfunksjoner	VINKEL-FUNK.	Side 289
Hvis/så-avgjørelser, hopp	HOPP	Side 291
Andre funksjoner	SPEŠIAL-FUNK.	Side 294
Angi formel direkte	FORMEL	Side 300
Funksjon for bearbeiding av komplekse konturer	KONTUR-FORMEL	Syklushåndbok
Funksjon for strengbehandling	STRENG-FORMEL	Side 304



Når du trykker på Q-tasten på ASCII-tastaturet, åpner TNC dialogen for formelinntasting direkte.

Trykk på Q-tasten og deretter L-tasten på ASCII-tastaturet for å definere eller tildele lokale parametere **QI**.

Trykk på Q-tasten og deretter R-tasten på ASCII-tastaturet for å definere eller tildele remanente parametere **QR**.



9.2 Delfamilier – Q-parametere i stedet for tallverdier

Bruk

Med Q-parameterfunksjonen **D0: TILDELING** kan du tilordne tallverdier til Q-parametrene. Da setter du inn en Q-parameter i stedet for en tallverdi i bearbeidingsprogrammet.

NC-eksempelblokker

N150 D00 Q10 P01 +25 *	Tildeling
...	Q10 får verdien 25
N250 G00 X +Q10 *	tilsvarer G00 X +25

For delfamilier programmer du f.eks. de karakteristiske emnedimensjonene som Q-parameter.

For bearbeidingen av de enkelte deler tilordner du en tallverdi til hver av disse parametrene.

Eksempel

Sylinder med Q-parametere

Sylinderradius

$R = Q1$

Sylinderhøyde

$H = Q2$

Sylinder Z1


$Q1 = +30$

$Q2 = +10$

Sylinder Z2

$Q1 = +10$

$Q2 = +50$

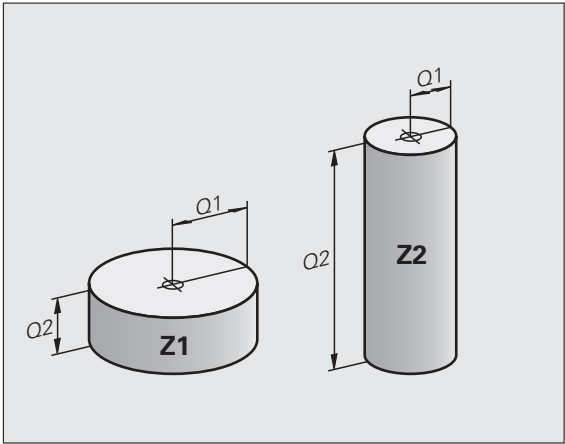

9.3 Beskrive konturer ved hjelp av matematiske funksjoner

Bruk

Med Q-parametere kan du programmere matematiske grunnfunksjoner i bearbeidingsprogrammet:

- ▶ Velge Q-parameterfunksjonen: Trykk på Q-tasten (på talltastaturet til høyre). Funksjonstasten åpner en liste over Q-parameterfunksjoner
- ▶ Velge matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten GRUNNFUNK.. TNC viser følgende funksjonstaster:

Oversikt

Funksjon	Funksjonstast
D00: TILDELING z.B. D00 Q5 P01 +60 * Tilordne verdien direkte	D0 X = Y
D01: ADDISJON f.eks. D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 * Beregne og tilordne summen av to verdier	D1 X + Y
D02: SUBTRAKSJON f.eks. D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * Beregne og tilordne differansen av to verdier	D2 X - Y
D03: MULTIPLIKASJON f.eks. D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * Beregne og tilordne produktet av to verdier	D3 X * Y
D04: DIVISJON f.eks. D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * Beregne og tilordne kvotienten av to verdier Ikke tillatt: Divisjon med 0!	D4 X / Y
D05: ROT f.eks. D05 Q50 P01 4 * Trekke ut og tilordne roten av et tall Ikke tillatt: roten av et negativt tall	D5 ROT

Til høyre for „=" kan du angi:

- to tall
- to Q-parametere
- ett tall og en Q-parameter

Du kan utstyre Q-parametrene og tallverdiene i ligningene med fortegn etter ønske.



Programmere hovedregnetyper

Eksempel:

Q

Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten Q.

GRUNN-
FUNK.

Velge matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten GRUNNFUNK.

D0
X = Y

Velge Q-parameterfunksjonen TILDELING: Trykk på funksjonstasten D0 X = Y

PARAMETERNR. FOR RESULTAT?

5

ENT

Tast inn nummeret på Q-parameteren: 5

1. VERDI ELLER PARAMETER?

10

ENT

Tilordne tallverdien 10 til Q5.

Q

Velge Q-parameterfunksjoner: Trykk på tasten Q.

GRUNN-
FUNK.

Velge matematiske grunnfunksjoner: Trykk på funksjonstasten GRUNNFUNK.

D3
X * Y

Velge Q-parameterfunksjonen MULTIPLIKASJON: Trykk på funksjonstasten D3 X * Y

PARAMETERNR. FOR RESULTAT?

12

ENT

Tast inn nummeret på Q-parameteren: 12

1. VERDI ELLER PARAMETER?

Q5

ENT

Tast inn Q5 som første verdi.

2. VERDI ELLER PARAMETER?

7

ENT

Tast inn 7 som andre verdi.

Beispiel: Programblokker i TNC

N17 D00 Q5 P01 +10 *

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7 *



9.4 Vinkelfunksjoner (trigonometri)

Definisjoner

Sinus, cosinus og tangens betegner sidene i en rettvinklet trekant. Her tilsvarer

Sinus: $\sin \alpha = a / c$

Cosinus: $\cos \alpha = b / c$

Tangens: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

Her er

■ c siden overfor den rette vinkelen

■ a siden overfor vinkel α

■ b den tredje siden

TNC beregner vinkelen utfra tangens:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

Eksempel:

$$a = 25 \text{ mm}$$


$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

I tillegg gjelder:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (med } a^2 = a \times a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

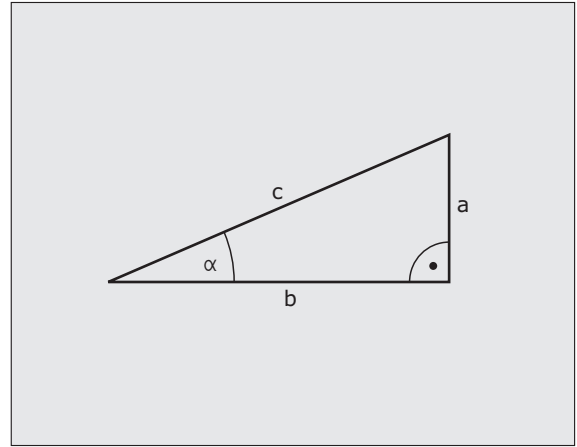

Programmere vinkelfunksjoner

Vinkelfunksjonene vises når du trykker på funksjonstasten VINKEL-FUNK. TNC viser funksjonstastene i tabellen nedenfor.

Programmering: se også «Eksempel: Programmere hovedregnetyper»

Funksjon	Funksjonstast
D06: SINUS f.eks. D06 Q20 P01 -Q5 * Beregne og tilordne sinus til en vinkel i grader (°)	DB SIN(X)
D07: COSINUS f.eks. D07 Q21 P01 -Q5 * Beregne og tilordne cosinus til en vinkel i grader (°)	FN7 COS(X)
D08: ROT AV KVADRATSUM f.eks. D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * Beregne og tilordne lengden av to verdier	D8 X LEN Y
D13: VINKEL f.eks. D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * Beregne og tilordne vinkelen med arctan av to sider eller vinkelens sin og cos (0 < vinkel < 360°).	D13 X RRG Y



9.5 Hvis-/så-avgjørelser med Q-parametere

Bruk

Ved «hvis-/så»-avgjørelser sammenligner TNCen én Q-parameter med en annen Q-parameter eller en tallverdi. Hvis betingelsen er oppfylt, fortsetter TNC bearbeidingsprogrammet på den labelen som er programmert etter betingelsen (label se «Gi navn til underprogrammer og programdelgjentakelser» på side 266). Hvis betingelsen ikke er oppfylt, utfører TNC neste blokk.

Hvis du vil starte et annet program som underprogram, må du programmere en programoppkalling med % bak labelen.

Absolutte hopp

Ved absolutte hopp er betingelsene alltid (= absolutt) oppfylt, f.eks.

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1 *



Programmere hvis/så-avgjørelser



Du har tre muligheter til å angi hoppadressen:

- Labelnummer som velges ved hjelp av funksjonstasten LBL-NUMMER
- Labelnavn som velges ved hjelp av funksjonstasten LBL-NAME
- Strengparameter som velges ved hjelp av funksjonstasten QS

Hvis/så-avgjørelsene dukker opp når du trykker på funksjonstasten HOPP. TNC viser følgende funksjonstaster:

Funksjon	Funksjonstast
D09: HVIS LIK, GÅ TIL f.eks. D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" * Hvis de to verdiene eller parameterne er like, gå til angitt label.	D9 IF X EQ V GOTO
D10: HVIS ULIK, GÅ TIL f.eks. D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 * Gå til angitt label hvis de to verdiene eller parameterne er ulike.	D10 IF X NE V GOTO
D11: HVIS STØRRE, GÅ TIL f.eks. D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 QS5 * Gå til angitt label hvis den første verdien eller parameteren er større enn den andre verdien eller parameteren.	D11 IF X GT V GOTO
D12: HVIS MINDRE, GÅ TIL f.eks. D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" * Gå til angitt label hvis den første verdien eller parameteren er mindre enn den andre verdien eller parameteren.	D12 IF X LT V GOTO



9.6 Kontrollere og endre Q-parametere

Fremgangsmåte

Du kan kontrollere og endre Q-parametere ved oppretting, testing og kjøring i modusene lagre/redigere program, programtest, programkjøring blokkrekke og programkjøring enkeltblokk.

- ▶ Avbryt ev. programkjøringen (trykk f.eks. på den eksterne STOPP-tasten og funksjonstasten INTERN STOPP) eller stans programtesten




- ▶ Kalle opp Q-parameterfunksjoner: Trykk på funksjonstasten Q INFO i driftsmodusen Lagre/rediger program.
- ▶ TNC viser alle parametere med tilhørende aktuelle verdier. Velg ønsket parameter ved å bruke piltastene eller funksjonstastene for å bla i sidene.
- ▶ Hvis du vil endre verdien, taster du inn en ny verdi og bekrefter den med tasten ENT
- ▶ Hvis du ikke vil endre verdien, trykker du på funksjonstasten AKTUELL VERDI eller avslutter dialogen med tasten END



Parametere som brukes av TNC i sykluser eller internt, er utstyrt med kommentarer.

Hvis du vil styre eller endre lokale parametere, globale parametere eller strengparametere, trykker du på funksjonstasten PARAMETER ANZEIGEN Q QL QR QS (vis parameter). TNC viser da alle parameterne. Funksjonene som er beskrevet over, er fortsatt gyldige.

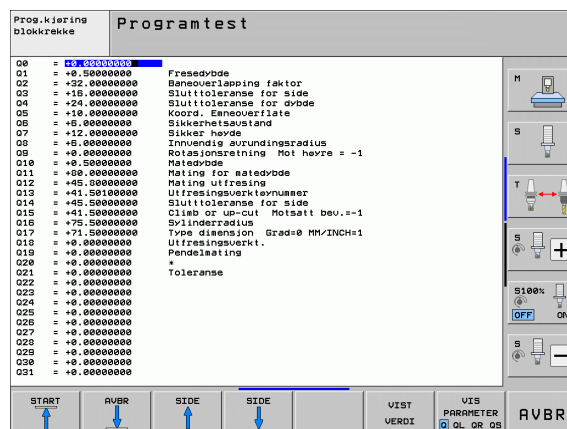

9.7 Tilleggsfunksjoner

Oversikt

Tilleggsfunksjonene vises når du trykker på funksjonstasten SPESIALFUNK. TNC viser følgende funksjonstaster:

Funksjon	Funksjonstast	Side
D14:ERROR Vise feilmeldinger		Side 295
D15:PRINT Overføre tekster eller Q-parameterverdier uformatert		Side 299
D19:PLC Overføre verdier til PLS		Side 299



D14: ERROR: Vise feilmeldinger

Med funksjonen **D14** kan du vise programstyrte meldinger som er forprogrammert av maskinprodusenten eller HEIDENHAIN: Hvis TNC i løpet av programkjøringen eller programtesten kommer til en blokk med **D14**, avbrytes programmet, og det vises en melding. Deretter må du starte programmet på nytt. Feilnummer: Se tabellen under.

Område feilnumre	Standarddialog
0 ... 299	FN 14: Feilnummer 0 299
300 ... 999	Maskinavhengig dialog
1000 ... 1099	Interne feilmeldinger (se tabellen til høyre)

Eksempel på NC-blokk

TNC skal vise en melding som er lagret under feilnummer 254.

N180 D14 P01 254 *

Feilmelding som er lagt inn av HEIDENHAIN

Feilnummer	Tekst
1000	Spindel?
1001	Verktøyakse mangler
1002	Verktøyradius for liten
1003	Verktøyradius for stor
1004	Område overskredet
1005	Feil startposisjon
1006	ROTERING ikke tillatt
1007	SKALERING ikke tillatt
1008	SPEILING ikke tillatt
1009	Forskyvning ikke tillatt
1010	Mating mangler
1011	Inntastet verdi feil
1012	Feil fortegn
1013	Vinkel ikke tillatt
1014	Søkepunkt kan ikke nås
1015	For mange punkter
1016	Innles. selvmotsigende



Feilnummer	Tekst
1017	CYCL ufullstendig
1018	Plan feil definert
1019	Feil akse programmert
1020	Feil turtall
1021	Radiuskorreksjon udefinert
1022	Avrunding ikke definert
1023	Avrundingsradius for stor
1024	Udefinert programstart
1025	For dyp nesting
1026	Vinkelreferanse mangler
1027	Ingen bearb.syklus definert
1028	Sporbredde for liten
1029	Lomme for liten
1030	Q202 ikke definert
1031	Q205 ikke definert
1032	Angi Q218 større enn Q219
1033	CYCL 210 ikke tillatt
1034	CYCL 211 ikke tillatt
1035	Q220 for stor
1036	Angi Q222 større enn Q223
1037	Angi Q244 større enn 0
1038	Angi Q245 ulik Q246
1039	Angi vinkelområde < 360°
1040	Angi Q223 større enn Q222
1041	Q214: 0 ikke tillatt



Feilnummer	Tekst
1042	Kjøreretning ikke definert
1043	Ingen nullpunktstabell aktiv
1044	Posisjonsfeil: sentrum 1. akse
1045	Posisjonsfeil: sentrum 2. akse
1046	Boring for liten
1047	Boring for stor
1048	Tapp for liten
1049	Tapp for stor
1050	Lomme for liten: justering 1.A.
1051	Lomme for liten: justering 2.A.
1052	Lomme for stor: kassering 1.A.
1053	Lomme for stor: kassering 2.A.
1054	Tapp for liten: kassering 1.A.
1055	Tapp for liten: kassering 2.A.
1056	Tapp for stor: justering 1.A.
1057	Tapp for stor: justering 2.A.
1058	TCHPROBE 425: feil størstemål
1059	TCHPROBE 425: feil minstemål
1060	TCHPROBE 426: feil størstemål
1061	TCHPROBE 426: feil minstemål
1062	TCHPROBE 430: diam. for stor
1063	TCHPROBE 430: diam. for liten
1064	Ingen måleakse definert
1065	Verktøybruddtoleranse overskr.
1066	Angi Q247 ulik 0
1067	Angi verdi Q247 større enn 5
1068	Nullpunktstabell?
1069	Angi type fresing Q351 ulik 0
1070	Reduser gjengedybde



Feilnummer	Tekst
1071	Utfør kalibreringsdata
1072	Toleranse overskredet
1073	Oppstart mid-program aktiv
1074	ORIENTERING ikke tillatt
1075	3DROT ikke tillatt
1076	Aktiver 3DROT
1077	Angi dybde negativt
1078	Q303 i målesyklus udefinert
1079	Verktøyakse ikke tillatt
1080	Kalkulert verdi er feil
1081	Selv Motsigende målepunkt
1082	Feil angitt sikker høyde
1083	Selv Motsig. nedsenk.måte
1084	Bearbeidingssyklus ikke tillatt
1085	Linjen er skrivebeskyttet
1086	Toleranse større enn dybde
1087	Ingen spissvinkel definert
1088	Data selv motsigende
1089	Notposisjon 0 ikke tillatt
1090	Mating ulik 0 angitt
1091	Ikke tillatt å bytte til Q399
1092	Verktøy ikke definert
1093	Verktøynummer ikke tillatt
1094	Verktøy navn ikke tillatt
1095	Programvarealt. ikke aktivt
1096	Kan ikke gjenopprette kinematikk
1097	Funksjon ikke tillatt
1098	Selv motsigende råemnemål
1099	Måleposisjon ikke tillatt



Feilnummer	Tekst
1100	Kinematikktilgang ikke mulig
1101	Målep. ikke i kjøreområde
1102	Kompens. forh.innst. i. mulig

D15: PRINT: Overføre tekster eller Q-parameterverdier



Opprette datagrensesnitt: I menypunktet PRINT eller PRINT-TEST angir du banen der TNC skal lagre tekster eller Q-parameterverdier. Se Tildeling på side 586.

Med funksjonen **D15** kan du overføre verdier fra Q-parametere og feilmeldinger via datagrensesnittet, for eksempel til en skriver. Hvis du lagrer verdiene internt eller overfører dem til en datamaskin, lagrer TNC dataene i filen %FN 15RUN.A (overføring under programkjøringen) eller i filen %FN15SIM.A (overføring under programtesten).

Overføringen utføres med buffer og utløses senest ved PGM-slutt, eller når du stanser PGM. I modusen Enkeltpblokk starter dataoverføringen på blokkslutten.

Vise dialoger og feilmeldinger med FN 15: PRINT "Tallverdi"

Tallverdi 0 til 99: Dialoger for produsentsykluser
F.o.m. 100: PLS-feilmeldinger

Eksempel: Vise dialognummer 20.

```
N67 D15 P01 20 *
```

Overføre dialoger og Q-parametere med D15 PRINT "Q-parametere"

Eksempel på bruk: protokollføre en emnemåling

Du kan overføre inntil seks Q-parametere og tallverdier samtidig. TNC skiller disse med skråstreker.

Eksempel: Overføre dialog 1 og tallverdi Q1.

```
N70 D15 P01 1 P02 Q1 *
```


D19 PLS: Overføre verdier til PLS

Med funksjonen **D19** kan du overføre inntil to tallverdier eller Q-parametere til PLS.

Trinnlengder og enheter: 0,1 µm eller. 0,0001°

Eksempel: overføre tallverdi 10 (tilsvarer 1µm eller 0,001°) til PLS

```
N56 D19 P01 +10 P02 +Q3 *
```

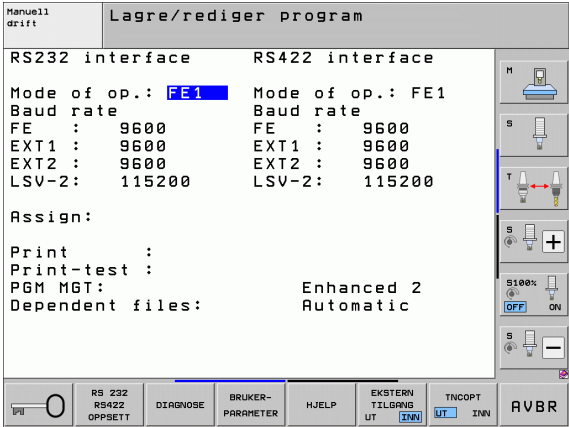

9.8 Angi formel direkte

Angi formel

Ved hjelp av funksjonstastene kan du taste inn matematiske formler direkte i bearbeidingsprogrammet. Formlene kan inneholde flere regneoperasjoner.

De matematiske sammenkoblingsfunksjonene vises når du trykker på funksjonstasten FORMEL. TNC viser følgende funksjonstaster i flere linjer:

Sammenkoblingsfunksjon	Funksjonstast
Addisjon f.eks. Q10 = Q1 + Q5	+
Subtraksjon f.eks. Q25 = Q7 – Q108	-
Multiplikasjon f.eks. Q12 = 5 * Q5	*
Divisjon f.eks. Q25 = Q1 / Q2	/
Parentes åpen f.eks. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	(
Parentes lukket f.eks. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	)
Kvadrere verdi (eng. square) f.eks. Q15 = SQ 5	SQ
Trekke ut rot (eng. square root) f.eks. Q22 = SQRT 25	SQRT
Sinus til en vinkel f.eks. Q44 = SIN 45	SIN
Cosinus til en vinkel f.eks. Q45 = COS 45	COS
Tangens til en vinkel f.eks. Q46 = TAN 45	TAN
Arkussinus Sinusens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom motstående katet og hypotenus f.eks. Q10 = ASIN 0,75	ASIN



Sammenkoblingsfunksjon	Funksjonstast
Arkuskosinus Cosinusens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom naboside og hypotenus f.eks. Q11 = ACOS Q40	ACOS
Arkustangens Tangensens inverse funksjon; beregne vinkelen på grunnlag av forholdet mellom motstående katet og naboside f.eks. Q12 = ATAN Q50	ATAN
Potensere verdier f.eks. Q15 = 3^3	^
Konstant PI (3,14159) f.eks. Q15 = PI	PI
Opprette en naturlig logaritme (LN) for et tall Basistall 2,7183 f.eks. Q15 = LN Q11	LN
Opprett logaritme for et tall, basistall 10 f.eks. Q33 = LOG Q22	LOG
Ekspontentialfunksjon, 2,7183 opphøyd i n f.eks. Q1 = EXP Q12	EXP
Gjøre verdier negative (multiplikasjon med -1) f.eks. Q2 = NEG Q1	NEG
Redusere plasser etter komma i et tall Opprette integer tall f.eks. Q3 = INT Q42	INT
Opprette absoluttverdi for et tall f.eks. Q4 = ABS Q22	ABS
Kutte plasser foran komma i et tall Fraksjonere f.eks. Q5 = FRAC Q23	FRAC
Kontrollere fortegnet til et tall f.eks. Q12 = SGN Q50 Når returverdien er Q12 = 1, er Q50 >= 0 Når returverdien er Q12 = -1, er Q50 < 0	SGN
Beregne Modulo-tall (divisjonsrest) f.eks. Q12 = 400 % 360 Resultat: Q12 = 40	%



Regneregler

Følgende regler gjelder for programmering av matematiske formler:

Multiplikasjon og divisjon før addisjon og subtraksjon

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

1. trinn $5 * 3 = 15$
2. trinn $2 * 10 = 20$
3. trinn $15 + 20 = 35$

eller

$$13 \quad Q2 = 5Q \ 10 - 3^3 = 73$$

1. trinn kvadrere $10 = 100$
2. trinn potensere 3 med 3 $= 27$
3. trinn $100 - 27 = 73$

Distributiv lov

Lov om fordelingen ved regning med parenteser.

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$



Inntastingseksempel

Beregne vinkel med arctan på grunnlag av motstående katet (Q12) og naboside (Q13); tilordne resultat Q25:



FORMEL

Velge formelinntasting: Trykk på Q-tasten og funksjonstasten FORMEL, eller bruk hurtigstart:



Trykk på Q-tasten på ASCII-tastaturet

PARAMETERNR. FOR RESULTAT?



25

Tast inn parameternummer.



ATAN

Bla funksjonstastrekken til neste plan, og velg funksjonen arcustangens.



(

Bla funksjonstastrekken til neste plan, og åpne parentes.



12

Tast inn Q-parameter nummer 12



Velg divisjon.



13

Tast inn Q-parameter nummer 13.



Lukk parentes og avslutt formelinntastingen.

Eksempel på NC-blokk

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



9.9 Strengparameter

Funksjonene i strengbehandlingen

Bearbeiding av strenger (eng. string = tegnkjede) med **QS**-parametere kan brukes til å opprette variable tegnkjeder.

En strengparameter kan tilordnes en tegnkjede (bokstaver, tall, spesialtegn, styretegn og mellomrom) med en lengde på inntil 256 tegn. De tilordnede eller innleste verdiene kan viderebehandles og kontrolleres med funksjonene som blir beskrevet nedenfor. Totalt 2000 QS-parametere er tilgjengelige på samme måte som i Q-parameterprogrammeringen (se også Prinsipp og funksjonsoversikt på side 282) .

I Q-parameterfunksjonene **STRING FORMEL** og **FORMEL** ligger det ulike funksjoner for behandling av strengparametere.

Funksjonene i STRING FORMEL	Funksjonstast	Side
Tilordne strengparameter	STRING	Side 305
Kjede strengparameter		Side 306
Konvertere en tallverdi til en strengparameter	TOCHAR	Side 307
Kopiere en delstreng fra en strengparameter	SUBSTR	Side 308
Kopiere systemdata til en strengparameter	SYSSTR	Side 309



Strengfunksjonen i FORMEL-funksjonen	Funksjonstast	Side
Konvertere en strengparameter til en tallverdi	TONUMB	Side 311
Kontrollere en strengparameter	INSTR	Side 312
Registrere lengden på en strengparameter	STLEN	Side 313
Sammenligne alfabetisk rekkefølge	STRCOMP	Side 314



Når du bruker funksjonen STRING FORMEL, blir resultatet av regneoperasjonen alltid en streng. Når du bruker funksjonen FORMEL, blir resultatet av regneoperasjonen alltid en tallverdi.

Tilordne strengparameter

Før du kan bruke strengvariabler, må de tilordnes. Til det bruker du kommandoen **DECLARE STRING**.

SPEC
FCT

► Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

PROGRAM
FUNKSJONER

► Velg meny for funksjoner for å definere ulike klartekstfunksjoner

STRENG
FUNKSJONER

► Velg strengfunksjoner

DECLARE
STRING

► Velg funksjonen **DECLARE STRING**

NC-eksempelblokk:

```
N37 DECLARE STRING QS10 = "EMNE"
```



Kjede strengparametere

Med kjedeoperatoren (strengparameter || strengparameter) kan du forbinde flere strengparametere med hverandre.



PROGRAM
FUNKSJONER

STRENG
FUNKSJONER

STRENG-
FORMEL

- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner
- ▶ Velg meny for funksjoner for å definere ulike klartekstfunksjoner
- ▶ Velg strengfunksjoner
- ▶ Velg funksjonen STRING-FORMEL
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der TNC skal lagre den kjedede strengen, og bekreft med tasten ENT
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **første** delstrengen er lagret, og bekreft med tasten ENT. TNC viser da kjedesymbolet ||
- ▶ Bekreft med tasten ENT
- ▶ Angi nummeret på strengparameteren der den **andre** delstrengen er lagret, og bekreft med tasten ENT
- ▶ Gjenta dette til alle de kjedede delstrengene er valgt, og avslutt med tasten END

Eksempel: QS10 skal inneholde den komplette teksten fra QS12, QS13 og QS14.

```
N37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Parameterinnhold:

- QS12: emne
- QS13: status:
- QS14: kassering
- QS10: emnestatus: kassering



Konvertere en tallverdi til en strengparameter

Med funksjonen **TOCHAR** konverterer TNC en tallverdi til en strengparameter. På den måten kan du knytte tallverdier til strengvariabler.



► Velg Q-parameterfunksjonen.



► Velg funksjonen STRING-FORMEL



► Velg funksjon for konvertering av en tallverdi til en strengparameter.

► Angi tallet eller ønsket Q-parameter som TNC skal konvertere, og bekreft med tasten ENT.

► Angi eventuelt antall desimaler som TNC skal ta med i konverteringen, og bekreft med tasten ENT

► Lukk parentesen med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END

Eksempel: konvertere parameter Q50 til strengparameter QS11 med 3 desimaler

```
N37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```



Kopiere en delstreng fra en strengparameter

Med funksjonen **SUBSTR** kan du kopiere en strengparameter fra et område som er definert.



STRENG-
FORMEL

SUBSTR

- ▶ Velg Q-parameterfunksjonen.
- ▶ Velg funksjonen STRING-FORMEL
- ▶ Angi nummeret på parameteren der TNC skal lagre den kopierte tegnkedjen, og bekreft med tasten ENT
- ▶ Velg funksjonen for å kopiere en delstreng.
- ▶ Angi nummeret på QS-parameteren som du vil kopiere en delstreng fra, og bekreft med ENTER.
- ▶ Angi nummeret på stedet som du vil kopiere en delstreng fra, og bekreft med tasten ENT
- ▶ Angi antall tegn som du vil kopiere, og bekreft med ENT
- ▶ Lukk parenteser med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END



Vær oppmerksom på at det første tegnet i en tekstrekke starter internt på 0. Sted starter.

Eksempel: Fra strengparameteren QS10 kan man fra den tredje plassen (BEG2) lese en tekststreng (LEN4) som består av fire tegn.

```
N37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```



Kopiere systemdata til en strengparameter

Med funksjonen **SYSTR** kan du kopiere systemdata til en strengparameter. Bare aktuell systemtid kan leses ut for øyeblikket:



- ▶ Velg Q-parameterfunksjonen.



- ▶ Velg funksjonen STRING-FORMEL
- ▶ Angi nummeret på parameteren der TNC skal lagre den kopierte tegnkjeden, og bekreft med tasten ENT



- ▶ Velg funksjonen for kopiering av systemdata
- ▶ Angi **nummeret på systemnøgkelen** du vil kopiere for systemtid **ID321**, og bekreft med ENT-tasten
- ▶ Angi **indeks for systemnøkkel** eingeben Definerer formatet på systemtiden som skal leses, og bekreft med ENT-tasten (se beskrivelser lengre ned)
- ▶ **Matriseindeks for kilden som skal leses**, har for øyeblikket ingen funksjon. Bekreft med tasten NO ENT
- ▶ **Tall som skal konverteres til tekst**, har for øyeblikket ingen funksjon. Bekreft med tasten NO ENT
- ▶ Lukk parentesen med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END



Denne funksjonen er forberedt for fremtidige utvidelser. Parameterne **IDX** og **DAT** har for øyeblikket ingen funksjon.



For formatering av datoen kan du benytte følgende formater:

- 00: DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss
- 01: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm:ss
- 02: D.MM.ÅÅÅÅ t:mm
- 03: D.MM.ÅÅ t:mm
- 04: ÅÅÅÅ-MM-DD- tt:mm:ss
- 05: ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm
- 06: ÅÅÅÅ-MM-DD t:mm
- 07: ÅÅ-MM-DD t:mm
- 08: DD.MM.ÅÅÅÅ
- 09: D.MM.ÅÅÅÅ
- 10: D.MM.ÅÅ
- 11: ÅÅÅÅ-MM-DD
- 12: ÅÅ-MM-DD
- 13: tt:mm:ss
- 14: t:mm:ss
- 15: t:mm

Eksempel: Lese ut aktuell systemtid i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss og lagre det i parameteren QS13.

```
N70 QS13 = SYSSTR ( ID321 NR0)
```

Konvertere en strengparameter til en tallverdi

Funksjonen **TONUMB** konverterer en strengparameter til en tallverdi. Verdien som skal konverteres, må bare bestå av tallverdier.



QS-parameteren som skal konverteres, må bare inneholde én tallverdi, ellers avgir TNC en feilmelding.



► Velg Q-parameterfunksjonen.

FORMEL

► Velg funksjonen FORMEL

► Angi nummeret på parameteren der TNC skal lagre tallverdien, og bekreft med tasten ENT



► Skifte funksjonstastrekke

TONUMB

► Velg funksjonen for konvertering av en strengparameter til en tallverdi.

► Angi nummeret på QS-parameteren som TNC skal konvertere, og bekreft med tasten ENT.

► Lukk parenteser med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END

Eksempel: konvertere strengparameteren QS11 til en numerisk parameter Q82

```
N37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```



Kontrollere en strengparameter

Med funksjonen **INSTR** kan du kontrollere om eller hvor en strengparameter befinner seg i en annen strengparameter.



▶ Velg Q-parameterfunksjonen.



▶ Velg funksjonen FORMEL

▶ Angi nummeret på Q-parameteren der tekstsøket skal begynne, og bekreft med tasten ENT



▶ Skifte funksjonstastrekke



▶ Velg funksjonen for å kontrollere en strengparamter.

▶ Angi nummeret på QS-parameteren der den teksten som det skal søkes etter er lagret, og bekreft med tasten ENT.

▶ Angi nummeret på QS-parameteren som TNC skal søke i, og bekreft med tasten ENT.

▶ Angi nummeret på stedet der TNC skal begynne å søke etter delstrengen, og bekreft med tasten ENT

▶ Lukk parenteser med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END



Vær oppmerksom på at det første tegnet i en tekstrekke starter internt på 0. Sted starter.

Hvis TNC ikke finner delstrengen den leter etter, langres hele lengden på strengene som det skal søkes i (tellingen begynner her ved 1) i resultatparameteren.

Hvis delstrengen som det søker etter forekommer flere ganger, angir TNC det første stedet der den finner delstrengen.

Eksempel: søke i QS10 etter teksten som er lagret i parameter QS13. Begynn søket fra den tredje plassen.

```
N37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```



Registrere lengden på en strengparameter

Funksjonen **STRLEN** gir lengden på teksten som er lagret i en valgbar strengparameter.



► Velg Q-parameterfunksjonen.



► Velg funksjonen FORMEL

► Angi nummeret på Q-parameteren der TNC skal lagre den registrerte strenglengden, og bekreft med tasten ENT



► Skifte funksjonstastrekke



► Velg funksjonen for å registrere tekstlengden på en strengparameter.

► Angi nummeret på QS-parameteren som TNC skal finne lengden på, og bekreft med tasten ENT.

► Lukk parenteser med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END

Eksempel: registrere lengden på QS15

```
N37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```



Sammenligne alfabetisk rekkefølge

Med funksjonen **STRCOMP** kan du sammenligne den alfabetiske rekkefølgen på strengparameterne.



- ▶ Velg Q-parameterfunksjonen.



- ▶ Velg funksjonen FORMEL

- ▶ Angi nummeret på Q-parameteren som TNC skal lagre sammenligningsresultatet i. Bekreft med tasten ENT



- ▶ Skifte funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonen for sammenligning av strengparametere.
- ▶ Angi nummeret på den første QS-parameteren som TNC skal sammenligne, og bekreft med tasten ENT.
- ▶ Angi nummeret på den andre QS-parameteren som TNC skal sammenligne, og bekreft med tasten ENT.
- ▶ Lukk parenteser med ENT, og bekreft inntastingen med tasten END



TNC viser følgende resultater:

- **0**: De sammenlignede QS-parameterne er identiske
- **-1**: Den første QS-parameteren ligger alfabetisk **foran** den andre QS-parameteren
- **+1**: Den første QS-parameteren ligger alfabetisk **bak** den andre QS-parameteren

Eksempel: sammenligne alfabetisk rekkefølge på QS12 og QS14

```
N37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```



9.10 Forhåndsinnstilte Q-parametere

Q-parametrene Q100 til Q199 blir tilordnet verdier av TNC. Q-parametrene får tilordnet:

- verdier fra PLS
- informasjon om verktøy og spindel
- informasjon om driftsstatus
- måleresultater fra touch-probe-sykluser osv.



De forhåndsinnstilte Q-parametrene (QS-parameterne) mellom **Q100** og **Q199** (**QS100** og **QS199**) må ikke brukes som kalkuleringsparametre i NC-programmer, siden det kan få uønsket effekt.

Verdier fra PLS: Q100 til Q107

TNC bruker parameter Q100 til Q107 for å overta verdier fra PLS til et NC-program.

WMAT-blokk: QS100

TNC lagrer materialet som er definert i WMAT-blokken, i parameter **QS100**.

Aktiv verktøyradius: Q108

Den aktive verdien på verktøyradiusen tilordnes Q108. Q108 er satt sammen av:

- verktøyradius R (verktøytabell eller **G99**-blokk)
- deltaverdien DR fra verktøytabellen
- deltaverdien DR fra **T**-blokken



TNC lagrer den aktive verktøyradiusen også ved strømbrudd.

Verktøyakse: Q109

Verdien til parameter Q109 avhenger av den aktuelle verktøyaksen:

Verktøyakse	Parameterverdi
Ingen verktøyakse definert	Q109 = -1
X-akse	Q109 = 0
Y-akse	Q109 = 1
Z-akse	Q109 = 2
U-akse	Q109 = 6
V-akse	Q109 = 7
W-akse	Q109 = 8

Spindelstatus: Q110

Verdien til parameter Q110 avhenger av den siste programmerte M-funksjonen for spindelen:

M-funksjon	Parameterverdi
Ingen spindelstatus definert	Q110 = -1
M3: Spindel PÅ, med urviseren	Q110 = 0
M4: Spindel PÅ, mot urviseren	Q110 = 1
M5 etter M3	Q110 = 2
M5 etter M4	Q110 = 3

Kjølevæsketilførsel: Q111

M-funksjon	Parameterverdi
M8: Kjølevæske PÅ	Q111 = 1
M9: Kjølevæske AV	Q111 = 0

Overlappingsfaktor: Q112

TNC tilordner overlappingsfaktoren til Q112 ved lommefresing (MP7430).

Måleangivelser i programmet: Q113

Ved nestinger med PGM CALL avhenger verdien til parameter Q113 av måleangivelsene til det programmet som først anroper andre programmer.

Måleangivelser for hovedprogrammet	Parameterverdi
Metrisk system (mm)	Q113 = 0
Tommesystem (inch)	Q113 = 1

Verktøylengde: Q114

Den aktuelle verdien på verktøylengden blir tilordnet Q114.

Den aktive verdien på verktøylengden blir tilordnet Q114. Q114 er satt sammen av:

- verktøylengden L (verktøytavell eller **G99**-blokk)
- deltaverdien DL fra verktøytavellen
- deltaverdien DL fra **T**-blokken



TNC lagrer den aktive verktøylengden også ved strømbrudd.

Koordinater etter probing i løpet av programkjøringen

Etter en programmert måling med touch-prober inneholder parametrene Q115 til Q119 koordinatene til spindelposisjonen ved probetidspunktet. Koordinatene refererer til det nullpunktet som er aktivert i manuell drift.

Det tas ikke hensyn til lengden på nålen og radiusen til probekulen for disse koordinatene.

Koordinatakse	Parameterverdi
X-akse	Q115
Y-akse	Q116
Z-akse	Q117
IV. Akse avhengig av MP100	Q118
V-akse avhengig av MP100	Q119



Diff. mellom aktuell og nominell verdi ved automatisk verktøyoppmåling med TT 130

Diff. mellom aktuell og nom. verdi	Parameterverdi
Verktøylengde	Q115
Verktøyradius	Q116

**Dreie arbeidsplanet med emnevinkler:
koordinater for roteringsaksene beregnet av
TNC**

Koordinater	Parameterverdi
A-akse	Q120
B-akse	Q121
C-akse	Q122



Måleresultater for touch-probe-sykluser (se også brukerhåndboken for syklusprogrammering)

Målte aktuelle verdier	Parameterverdi
Vinkelen til en linje	Q150
Hovedaksens sentrum	Q151
Hjelpeaksens sentrum	Q152
Diameter	Q153
Lommelengde	Q154
Lommebredde	Q155
Lengde på akse valgt i syklusen	Q156
Senterlinjens posisjon	Q157
A-aksens vinkel	Q158
B-aksens vinkel	Q159
Koordinat for akse valgt i syklusen	Q160

Beregnet avvik	Parameterverdi
Hovedaksens sentrum	Q161
Hjelpeaksens sentrum	Q162
Diameter	Q163
Lommelengde	Q164
Lommebredde	Q165
Målt lengde	Q166
Senterlinjens posisjon	Q167

Beregnet romvinkel	Parameterverdi
Rotering rundt A-aksen	Q170
Rotering rundt B-aksen	Q171
Rotering rundt C-aksen	Q172



Emnestatus	Parameterverdi
OK	Q180
Justering	Q181
Kassering	Q182

Målt avvik med syklus 440	Parameterverdi
X-akse	Q185
Y-akse	Q186
Z-akse	Q187
Marker for sykluser	Q188

Verktøyoppmåling med BLUM-laser	Parameterverdi
Reservert	Q190
Reservert	Q191
Reservert	Q192
Reservert	Q193

Reservert for intern bruk	Parameterverdi
Marker for sykluser	Q195
Marker for sykluser	Q196
Marker for sykluser (bearbeiding)	Q197
Nummer på den sist aktive målesyklusen	Q198


Status på verktøyoppmåling med TT	Parameterverdi
Verktøy innenfor toleranse	Q199 = 0,0
Verktøyet er slitt (LTOL/RTOL overskredet)	Q199 = 1,0
Verktøyet er brukket (LBREAK/RBREAK overskredet)	Q199 = 2,0

9.11 Programmeringseksempler

Eksempel: ellipse

Programforløp

- Ellipsekonturen tilnærmes ved hjelp av mange smårette linjer (defineres med Q7). Jo flere beregningstrinn man definerer, desto glattere blir konturen.
- Du fastsetter freseretningen via start- og sluttvinkelen i planet:
Bearbeidingsretning med klokken:
Startvinkel > sluttvinkel
Arbeidsretning mot urviseren:
Startvinkel < sluttvinkel
- Det tas ikke hensyn til verktøyradiusen.

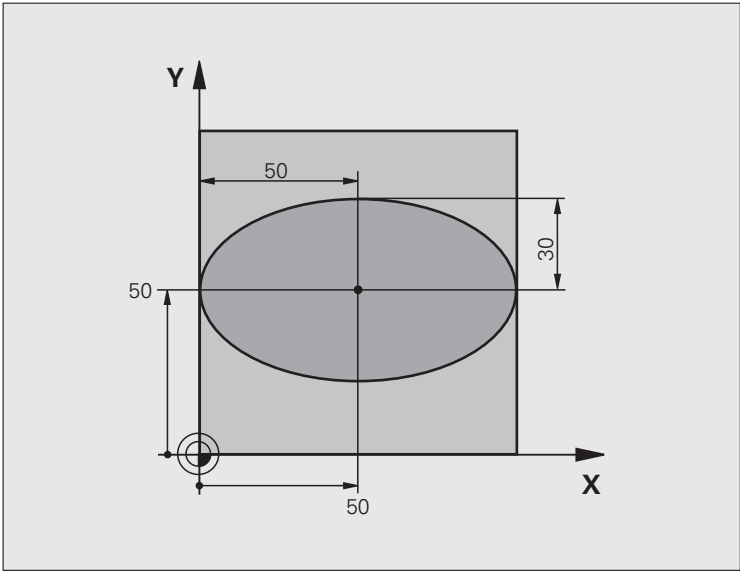

%ELLIPSE G71 *	
N10 Q1 = +50 *	Sentrum X-akse
N20 Q2 = +50 *	Sentrum Y-akse
N30 Q3 = +50 *	Halvakse X
N40 Q4 = +30 *	Halvakse Y
N50 Q5 = +0 *	Startvinkel i planet
N60 Q6 = +360 *	Sluttvinkel i planet
N70 Q7 = +40 *	Antall beregningstrinn
N80 Q8 = +30 *	Ellipsens roteringsposisjon
N90 Q9 = +5 *	Fresedybde
N100 Q10 = +100 *	Dybdemating
N110 Q11 = +350 *	Fresmating
N120 Q12 = +2 *	Sikkerhetsavstand for forposisjonering
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Råemnedefinisjon
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N180 L10,0 *	Start bearbeiding




N190 G00 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N200 G98 L10 *	Underprogram 10: Bearbeiding
N210 G54 X+Q1 Y+Q2 *	Forskyv nullpunktet inn mot sentrum av ellipsen
N220 G73 G90 H+Q8 *	Beregn roteringsposisjonen i planet
N230 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7 *	Beregn vinkeltrinn
N240 Q36 = +Q5 *	Kopier startvinkel
N250 Q37 = +0 +0 *	Sett snitteller
N260 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Beregn X-koordinat for startpunkt
N270 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Beregn Y-koordinat for startpunktet
N280 G00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3 *	Kjør til startpunktet i planet
N290 Z+Q12 *	Forhåndsposisjoner på sikkerhetsavstanden i spindelaksen
N300 G01 Z-Q9 FQ10 *	Kjør til bearbeidingsdybden
N310 G98 L1 *	
N320 Q36 = Q36 + Q35 *	Aktualiser vinkel
N330 Q37 = Q37 + 1 *	Aktualiser snitteller
N340 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Beregn aktuell X-koordinat
N350 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Beregn aktuell Y-koordinat
N360 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11 *	Kjør til neste punkt
N370 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1 *	Forespørsel om uferdig, hvis ja, tilbake til Label 1
N380 G73 G90 H+0 *	Tilbakestill rotering
N390 G54 X+0 Y+0 *	Tilbakestill nullpunktforskyvning
N400 G00 G40 Z+Q12 *	Kjør til sikkerhetsavstand
N410 G98 L0 *	Avslutt underprogram
N99999999 %ELLIPSE G71 *	

Eksempel: konkav sylinder med radiusfres

Programforløp

- Programmet fungerer bare med radiusfres. Verktøylengden refererer til kulesentrum.
- Sylinderkonturen tilnærmes ved hjelp av mange små rette linjer (defineres med Q13). Jo flere snitt du definerer, desto glattere blir konturen
- Sylindere freses i langsgående snitt (her: parallelt til Y-aksen).
- Freseretningen fastsetter du via start- og sluttvinkelen i rommet:
Bearbeidingsretning med klokken:
Startvinkel > sluttvinkel
Arbeidsretning mot urviseren:
Startvinkel < sluttvinkel
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk.

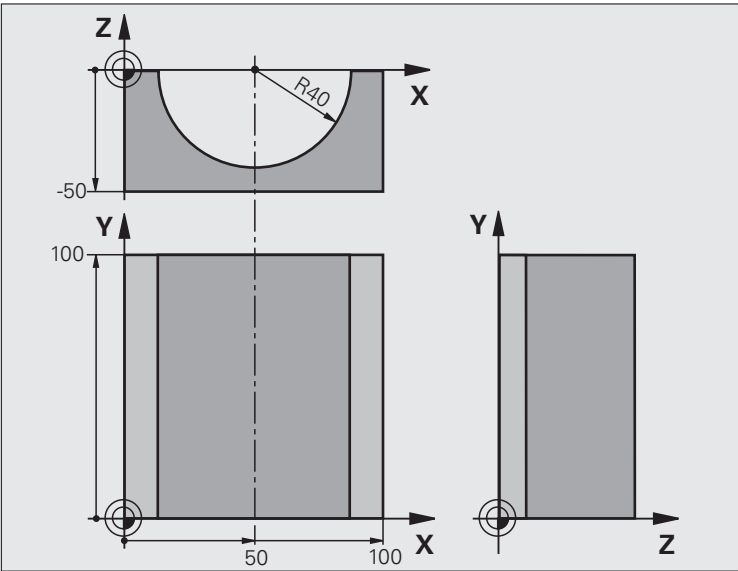

%ZYLIN G71 *	
N10 Q1 = +50 *	Sentrum X-akse
N20 Q2 = +0 *	Sentrum Y-akse
N30 Q3 = +0 *	Sentrum Z-akse
N40 Q4 = +90 *	Startvinkel rom (plan Z/X)
N50 Q5 = +270 *	Sluttvinkel rom (plan Z/X)
N60 Q6 = +40 *	Sylinderradius
N70 Q7 = +100 *	Lengde på sylinder
N80 Q8 = +0 *	Roteringspos. i plan X/Y
N90 Q10 = +5 *	Toleranse sylinderradius
N100 Q11 = +250 *	Mating for matedybde
N110 Q12 = +400 *	Mating fresing
N120 Q13 = +90 *	Antall snitt
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Råemnedefinisjon
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy
N180 L10,0 *	Start bearbeiding
N190 Q10 = +0 *	Nullstill toleranse
N200 L10,0	Start bearbeiding




N210 G00 G40 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N220 G98 L10 *	Underprogram 10: Bearbeiding
N230 Q16 = Q6 - Q10 - Q108 *	Beregn toleranse og verktøy i forhold til cylinderradius
N240 Q20 = +1 *	Sett snitteller
N250 Q24 = +Q4 *	Kopier startvinkel rom (plan Z/X)
N260 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13 *	Beregn vinkeltrinn
N270 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3 *	Forskyv nullpunktet til sentrum av sylinderen (X-akse)
N280 G73 G90 H+Q8 *	Beregn roteringsposisjonen i planet
N290 G00 G40 X+0 Y+0 *	Forhåndsposisjonere i planet inn mot sentrum av sylinderen
N300 G01 Z+5 F1000 M3 *	Forhåndsposisjonere i spindelaksen
N310 G98 L1 *	
N320 I+0 K+0 *	Sett pol i Z/X-plan
N330 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Kjør startposisjon fram til sylinderen, på skrå ned i materialet
N340 G01 G40 Y+Q7 FQ12 *	Langsgående snitt i retning av Y+
N350 Q20 = +Q20 + 1 *	Aktualiser snitteller
N360 Q24 = +Q24 + +Q25 *	Aktualiser romvinkel
N370 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99 *	Forespørsel om ferdig. Hvis ja, hopp til slutten.
N380 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Kjør tilnærmet «arc» for neste langsgående snitt
N390 G01 G40 Y+0 FQ12 *	Langsgående snitt i retning av Y-
N400 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Aktualiser snitteller
N410 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Aktualiser romvinkel
N420 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1 *	Forespørsel om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1
N430 G98 L99 *	
N440 G73 G90 H+0 *	Tilbakestill rotering
N450 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Tilbakestill nullpunktforskyvning
N460 G98 L0 *	Avslutt underprogram
N99999999 %ZYLIN G71 *	

Eksempel: konveks kule med endefres

Programforløp

- Programmet fungerer bare med endefres.
- Kulekonturen tilnærmes med mange små rette linjer (Z/X-plan, defineres via Q14). Jo mindre vinkeltrinn som defineres, desto glattere blir konturen
- Antallet kontursnitt fastsetter du via vinkeltrinnet i planet (via Q18)
- Kulen freses i 3D-snitt nedenfra og opp.
- Verktøyradiusen korrigeres automatisk.

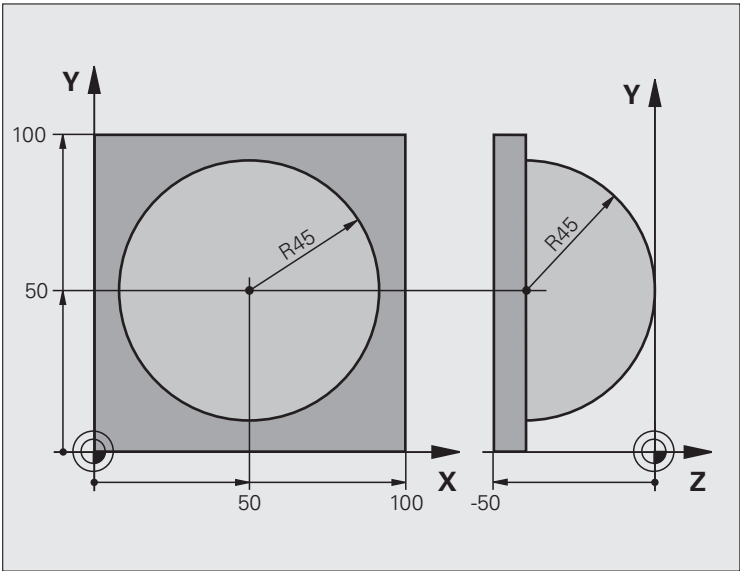

%KUGEL G71 *	
N10 Q1 = +50 *	Sentrum X-akse
N20 Q2 = +50 *	Sentrum Y-akse
N30 Q4 = +90 *	Startvinkel rom (plan Z/X)
N40 Q5 = +0 *	Sluttvinkel rom (plan Z/X)
N50 Q14 = +5 *	Vinkeltrinn i rommet
N60 Q6 = +45 *	Kuleradius
N70 Q8 = +0 *	Startvinkel roteringspos. i plan X/Y
N80 Q9 = +360 *	Sluttvinkel roteringspos. i plan X/Y
N90 Q18 = +10 *	Vinkeltrinn i plan X/Y for skrubbing
N100 Q10 = +5 *	Forstørret kuleradius for skrubbing
N110 Q11 = +2 *	Sikkerhetsavstand for forhåndsposisjonering i spindelaksen
N120 Q12 = +350 *	Mating fresing
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Råemnedefinisjon
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Verktøyoppkalling
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Frikjør verktøy



N180 L10,0 *	Start bearbeiding
N190 Q10 = +0 *	Nullstill toleranse
N200 Q18 = +5 *	Vinkeltrinn i plan X/Y for slettfres
N210 L10,0 *	Start bearbeiding
N220 G00 G40 Z+250 M2 *	Frikjør verktøy, avslutt program
N230 G98 L10 *	Underprogram 10: Bearbeiding
N240 Q23 = Q11 + Q6 *	Beregn Z-koordinat for forhåndsposisjonering
N250 Q24 = +Q4 *	Kopier startvinkel rom (plan Z/X)
N260 Q26 = Q6 + Q108 *	Korriger kuleradius for forhåndsposisjonering
N270 Q28 = +Q8 *	Kopier roteringsposisjonen i planet
N280 Q16 = Q6 + -Q10 *	Ta hensyn til toleranse ved kuleradius.
N290 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16 *	Forskyv nullpunktet inn mot sentrum av kulen
N300 G73 G90 H+Q8 *	Beregn startvinkel for roteringsposisjonen i planet
N310 G98 L1 *	Forhåndsposisjonere i spindelaksen
N320 I+0 J+0 *	Sett pol i X/Y-plan for forhåndsposisjonering
N330 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12 *	Forhåndsposisjonere i planet
N340 I+Q108 K+0 *	Sett pol i Z/X-plan, forskjøvet med verktøyradiusen
N350 G01 Y+0 Z+0 FQ12 *	Kjør til dybde
N360 G98 L2 *	
N370 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12 *	Kjør tilnærmet «arc» opp
N380 Q24 = Q24 - Q14 *	Aktualiser romvinkel
N390 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2 *	Forespørsel om en arc er ferdig. Hvis ikke: gå tilbake til LBL 2
N400 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12 *	Kjør til sluttvinkel i rommet
N410 G01 G40 Z+Q23 F1000 *	Frikjør i spindelaksen
N420 G00 G40 X+Q26 *	Forhåndsposisjoner for neste arc
N430 Q28 = Q28 + Q18 *	Aktualiser roteringsposisjonen i planet
N440 Q24 = +Q4 *	Nullstill romvinkelen
N450 G73 G90 H+Q28 *	Aktiver ny roteringsposisjon
N460 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	Forespørsel om uferdig. Hvis ja: hopp tilbake til LBL 1
N470 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	
N480 G73 G90 H+0 *	Tilbakestill rotering
N490 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Tilbakestill nullpunktforskyvning
N500 G98 L0 *	Avslutt underprogram
N99999999 %KULE G71 *	



10

**Programmering:
tilleggsfunksjoner**



10.1 Angi tilleggsfunksjonene M og STOPP

Grunnleggende

Med tilleggsfunksjonene til TNC, også kalt M-funksjoner, styrer du

- programkjøringen, f.eks. et avbrudd i programkjøringen
- maskinfunksjonene, som inn- og utkobling av spindelroteringen og kjølevæskan
- verktøyets bevegelser i banen



Maskinprodusenten kan aktivere tilleggsfunksjoner som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Du kan legge inn opptil to tilleggsfunksjoner M på slutten av en posisjoneringsblokk eller i en separat blokk. TNC viser deretter dialogen: **Tilleggsfunksjon M?**

Vanligvis legger du bare inn nummeret på tilleggsfunksjonen i dialogen. Ved noen tilleggsfunksjoner blir dialogen videreført, slik at du kan legge inn parameter til denne funksjonen.

I driftsmodusene manuell drift og el. hånddratt angir du tilleggsfunksjoner med funksjonstasten M.



Vær oppmerksom på at noen tilleggsfunksjoner er aktive fra begynnelsen av en posisjoneringsblokk og andre fra slutten, uavhengig av hvilken rekkefølge de har i de enkelte NC-blokkene.

Tilleggsfunksjonene er aktive fra og med den blokken der de blir oppkalt.

Noen tilleggsfunksjoner er aktive bare i den blokken der de er programmert. Når en tilleggsfunksjon ikke bare er blokkvis aktiv, må du oppheve den i en etterfølgende blokk med en separat M-funksjon. Imidlertid opphever TNC den automatisk ved programslutt.

Legg inn en tilleggsfunksjon i STOPP-blokken

En programmert STOPP-blokk avbryter programkjøringen, eller programtesten, f.eks. for en verktøykontroll. I en STOPP-blokk kan du programmere en tilleggsfunksjon M:



- ▶ Programmere avbrudd i programkjøringen: Trykk på tasten STOPP
- ▶ Angi tilleggsfunksjonen M

NC-eksempelblokker

N87 G36 M6

10.2 Tilleggsfunksjoner for programkjøringskontrollen, spindelen og kjølevæsken

Oversikt



Maskinprodusenten kan ha innflytelse på hvordan tilleggsfunksjonene som er beskrevet nedenfor, fungerer. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

M	Funksjon	Funksjon på blokk -	Start	Slutt
M0	Programkjøring STOPP Spindel STOPP			■
M1	Valgfri programkjøring STOPP ev. spindel STOPP ev. kjølevæske AV (virker ikke i programtesten, funksjonen fastsettes av maskinprodusenten)			■
M2	Programkjøring STOPP Spindel STOPP Kjølemiddel av Hopp tilbake til blokk 1 Slette statusvisningen (avhengig av maskinparameter 7300)			■
M3	Spindel PÅ med urviseren		■	
M4	Spindel PÅ mot urviserens retning		■	
M5	Spindel STOPP			■
M6	Verktøyskift Spindel STOPP Programkjøring STOPP (avhengig av maskinparameter 7440)			■
M8	Kjølemiddel PÅ		■	
M9	Kjølemiddel AV			■
M13	Spindel PÅ i urviserens retning Kjølemiddel PÅ		■	
M14	Spindel PÅ mot urviseren Kjølemiddel på		■	
M30	som M2			■



10.3 Tilleggsfunksjoner for koordinatangivelser

Programmere maskinrelaterte koordinater: M91/M92

Skalanullpunkt

På skalaen fastsettes posisjonen for skalanullpunktet med et referansemerke.

Maskinnullpunkt

Maskinnullpunktet brukes til å

- stille inn grensene for arbeidsområdet (programvare-endebryter)
- kjøre frem til maskinposisjonen (f.eks. verktøyskifteposisjon)
- fastsette et emnenullpunkt

I en maskinparameter angir maskinprodusenten maskinnullpunktets avstand fra skalanullpunktet for hver akse.

Standard fremgangsmåte

Koordinatene refererer til emnenullpunktet, se "Sette nullpunkt uten touch-probe", side 502.

Fremgangsmåte ved M91, maskinnullpunkt


Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M91 i disse blokkene.



Når du programmerer inkrementale koordinater i en M91-blokk, refererer disse koordinatene til den sist programmerte M91-posisjonen. Hvis det ikke er programmert en M91-posisjon i det aktive NC-programmet, vil koordinatene referere til den gjeldende verktøyposisjonen.

Når du programmerer M3 eller M4 sammen i en blokk med M91, skal M3 alltid programmeres før M91.

TNC viser koordinatverdiene som refererer til maskinnullpunktet. I statusvisningen slår du koordinatvisningen over på REF, se "Statusvisning", side 81.

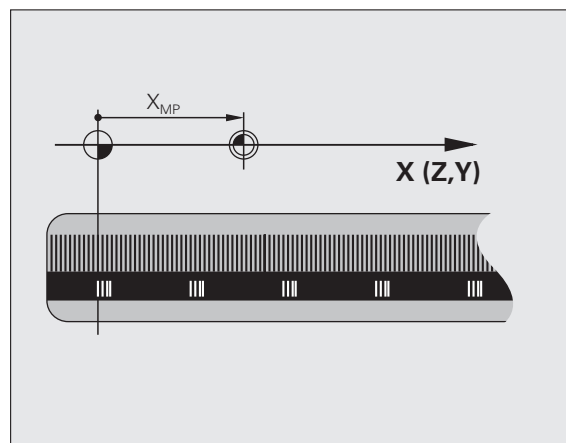

Fremgangsmåte ved M92, maskinnullpunkt



I tillegg til maskinnullpunktet kan maskinprodusenten fastsette en maskinbasert posisjon til (et ekstra maskinnullpunkt).

For hver akse fastsetter maskinprodusenten avstanden fra maskinnullpunktet til et annet maskinnullpunkt (se maskinhåndboken).

Når koordinatene i posisjoneringsblokkene skal referere til maskinnullpunktet, legger du inn M92 i disse blokkene.



TNC utfører også korrekt radiuskorrigering med M91 eller M92. Det blir imidlertid **ikke** tatt hensyn til verktøylengden.

Når du programmerer M3 eller M4 sammen i en blokk med M92, skal M3 alltid programmeres før M92.

Funksjon

M91 og M92 er aktive bare i de programblokkene der M91 eller M92 er programmert.

M91 og M92 er aktive fra blokkstart.

Nullpunkt for emne


Når koordinatene alltid skal referere til maskinnullpunktet, kan setting av nullpunkt bli sperret for én eller flere av aksene.

Hvis setting av nullpunkt blir sperret for alle aksene, viser TNC ikke lenger funksjonstasten FASTSETT NULLPUNKT i manuell drift.

Illustrasjonen viser koordinatsystemer med maskin- og emnenullpunkt.

M91/M92 i driftsmodusen Programtest

Hvis du vil simulere M91-/M92-bevegelser grafisk, må du aktivere arbeidsromovervåkingen og vise råemnet som refererer til det definerte nullpunktet, se "Vise råemne i arbeidsrom", side 600.

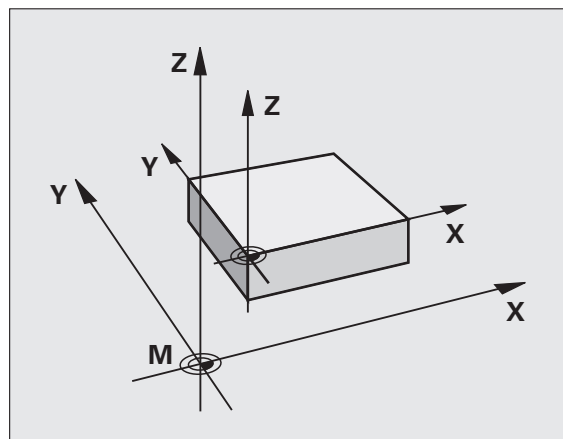

Aktivere sist definerte nullpunkt: M104

Funksjon

Ved bearbeiding av palettabeller overskriver TNC det nullpunktet du eventuelt sist definerte, med verdier fra palettabellen. Med funksjonen M104 kan du på nytt aktivere det siste nullpunktet du satte.

Funksjon

M104 er aktiv bare i de programblokkene der M104 er programmert.

M104 aktiveres ved blokkslutt.



TNC endrer ikke den aktive grunnroteringen når funksjonen M104 utføres.

Kjøre frem til posisjonene i et ikke-dreid koordinatsystem mens arbeidsplanet er dreid: M130

Standard fremgangsmåte ved dreid arbeidsplan

Koordinatene i posisjoneringsblokken refererer til det dreide koordinatsystemet.

Fremgangsmåte ved M130

Koordinatene i de lineære blokkene refererer til et koordinatsystem uten dreining når dreining av arbeidsplan er aktiv.

TNC posisjonerer da det (dreide) verktøyet på den programmerte koordinaten for systemet som ikke er dreid.



Kollisjonsfare!

Påfølgende posisjoneringsblokker eller bearbeidingssykluser utføres på nytt i det dreide koordinatsystemet. Dette kan føre til problemer i bearbeidingssykluser med absolutt forposisjonering.

Funksjonen M130 er bare tillatt når funksjonen Dreining av arbeidsplan er aktiv.

Funksjon

M130 er blokkvis aktiv i lineære blokker uten radiuskorrigering for verktøy.

10.4 Tilleggsfunksjoner for banebevegelser

Slipe hjørner: M90

Standard fremgangsmåte

Ved posisjoneringsblokker uten radiuskorrigering av verktøy stopper TNC verktøyet et kort øyeblikk før et hjørne (presisjonsstopp).

Ved programblokker med radiuskorrigering (RR/RL) føyer TNC automatisk til en overgangsbue på ytterhjørner.

Fremgangsmåte ved M90

Verktøyet føres over uregelmessige overganger med en jevn banehastighet. Hjørnene slipes slik at emneoverflaten blir glattere. I tillegg reduseres bearbeidingstiden.

Eksempel på bruk: flatene på korte linjestykker.

Funksjon



M90 er aktiv bare i den programblokken der M90 er programmert.

M90 er aktiv fra blokkstart. Drift med etterslep må være aktivert.

Føye til en definert avrundingsbue mellom linjestykker: M112

Kompatibilitet

Av kompatibilitetshensyn er dessuten funksjonen M112 tilgjengelig. For å kunne fastsette toleransen ved hurtig konturfresing anbefaler HEIDENHAIN imidlertid at du bruker syklusen TOLERANSE (se brukerhåndboken for sykluser, syklus 32, TOLERANSE).

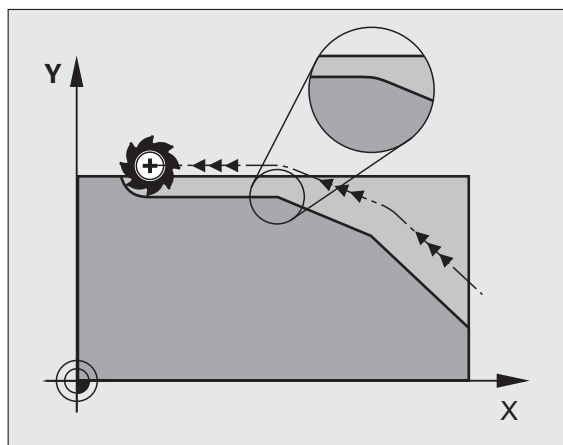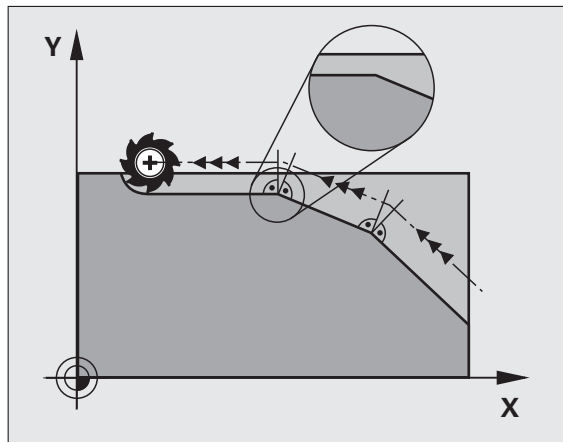

Hoppe over punkter når TNC kjører ukorrigerte, lineære blokker: M124

Standard fremgangsmåte

TNC kjører alle lineære blokker som er lagt inn i det aktive programmet.

Fremgangsmåte ved M124

Ved kjøring av **ukorrigerte lineære blokker** med svært liten punktavstand kan du definere en minimum punktavstand med parameter **T**. Under kjøringen skal TNC hoppe over punktene frem til denne punktavstanden.

Funksjon

M124 er aktiv fra blokkstart.

TNC tilbakestiller M124 når du angir M124 uten parameteren T, eller når du velger et nytt program.

Legge inn M124

Hvis du legger inn M124 i en posisjoneringsblokk, viderefører TNC dialogen for denne blokken, og spør etter minimum punktavstand **T**.

T kan også defineres med en Q-parameter (se "Prinsipp og funksjonsoversikt" på side 282).



Bearbeide små konturtrinn: M97

Standard fremgangsmåte

TNC føyer til en overgangsbue på utvendige hjørner. Men ved svært små konturtrinn vil verktøyet kunne skade konturen.

På slike steder avbryter TNC programkjøringen, og avgir feilmeldingen Verktøyradius for stor.

Fremgangsmåte ved M97

TNC registrerer et skjæringspunkt i banen for konturelementene (som for innvendige hjørner) og kjører verktøyet over dette punktet.

Programmer M97 i blokken der punktet for det utvendige hjørnet er definert.





I stedet for **M97** bør du bruke den mer ytelsessterke funksjonen **M120 LA** (se "Forhåndsregning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120" på side 341).

Funksjon

M97 er aktiv bare i den programblokken der M97 er programmert.



Konturhjørnet blir ikke fullstendig bearbeidet med M97. Du må eventuelt etterbearbeide konturhjørnet med et mindre verktøy.

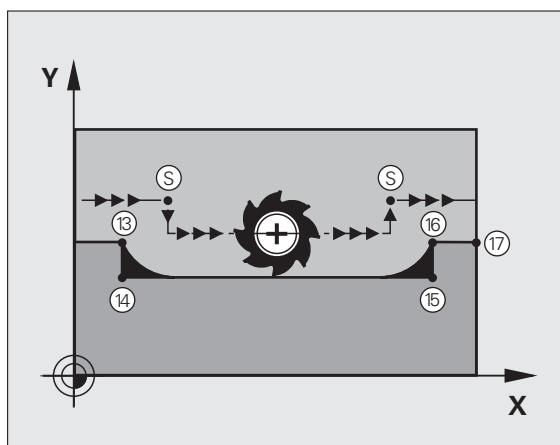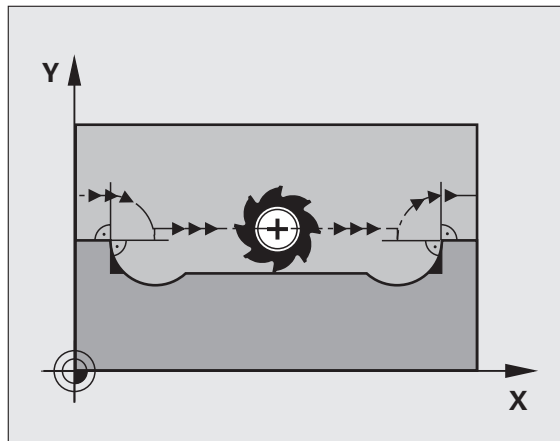

NC-eksempelblokker	
N50 T20 G01 ... *	Verktøy med stor verktøyradius
...	
N130 X ... Y ... F ... M97 *	Kjør frem til konturpunkt 13
N140 G91 Y-0,5 ... F ... *	Bearbeid lite konturtrinn 13 og 14
N150 X+100 ... *	Kjør frem til konturpunkt 15
N160 Y+0,5 ... F ... M97 *	Bearbeid lite konturtrinn 15 og 16
N170 G90 X ... Y ... *	Kjør frem til konturpunkt 17



Bearbeide åpne konturhjørner fullstendig: M98

Standard fremgangsmåte

TNC registrerer skjæringspunktet for fresbanene i de innvendige hjørnene, og kjører verktøyet i den nye retningen fra dette punktet.

Når konturen er åpen i hjørnene, vil det føre til en ufullstendig bearbeiding:

Fremgangsmåte ved M98

Med tilleggsfunksjonen M98 kjører TNC verktøyet så langt at hvert konturpunkt faktisk blir bearbeidet:

Funksjon

M98 er aktiv bare i de programblokkene der M98 er programmert.

M98 aktiveres ved blokkslutt.



NC-eksempelblokker

Kjøre frem til konturpunktene 10, 11 og 12 i rekkefølge etter hverandre:

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ... *
```

```
N110 X ... G91 Y ... M98 *
```

```
N120 X+ ... *
```

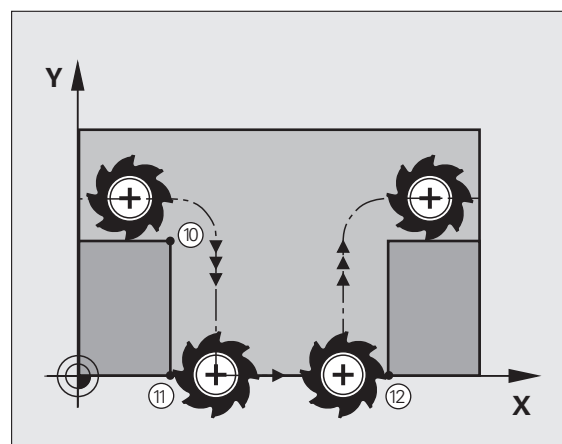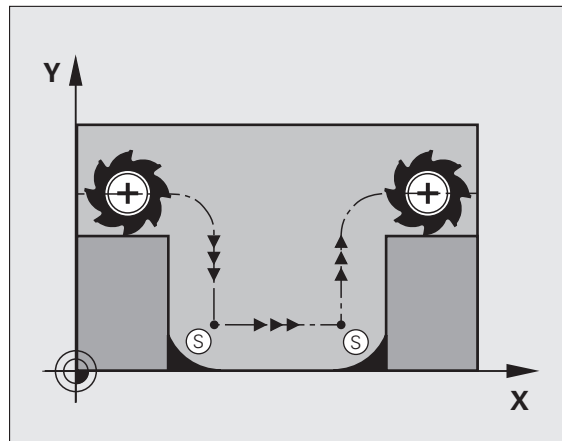

Matefaktor for innstikksbevegelser: M103

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet med den sist programmerte matingen, uavhengig av bevegelsesretningen.

Fremgangsmåte ved M103



Matereduksjon med M103 fungerer bare når Bit4 er satt til MP7440=1.

TNC reduserer banematingen når verktøyet kjører i motsatt retning av verktøyaksen. Matingen ved innstikk FZMAX beregnes ut fra den sist programmerte matingen FPROG og en faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Angi M103

Hvis du angir M103 i en posisjoneringsblokk, viderefører TNC dialogen og spør etter faktor F.

Funksjon

M103 er aktiv fra blokkstart.

Oppheve M103: Programmer M103 på nytt uten faktor.



M130 fungerer også når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv. Reduksjonen i matingen gjelder da ved kjøring i motsatt retning av den **dreide** verktøyaksen.

NC-eksempelblokker

Mating ved nedsenking utgjør 20 % av planmatingen.

...	Faktisk banemating (mm/min):
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20 *	500
N180 Y+50 *	500
N190 G91 Z-2,5 *	100
N200 Y+5 Z-5 *	141
N210 X+50 *	500
N220 G90 Z+5 *	500



Mating i millimeter/spindelomdreining: M136

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet med den matingen F i mm/min som er definert i programmet.

Fremgangsmåte ved M136



I Inch-programmet er ikke M136 tillatt i kombinasjon med det nye matealternativet FU.

Ved aktiv M136 må ikke spindelen være i regulering.

Med M136 kjører ikke TNC verktøyet i mm/min, men med den matingen F i millimeter per spindelomdreining som er fastsatt i programmet. Hvis du forandrer turtallet ved hjelp av forbikoblingen for spindelen, tilpasser TNC matingen automatisk.

Funksjon

M136 er aktiv fra blokkstart.

M136 oppheves ved at du programmerer M137.



Matehastighet ved sirkelbuer: M109/M110/M111

Standard fremgangsmåte

TNC refererer den programmerte matehastigheten til banen til verktøyets sentrum.

Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M109

TNC holder matingen på verktøyskjæret konstant ved innvendig og utvendig bearbeiding av sirkelbuer.



OBS! Fare for verktøy og emne

For svært små ytterhjørner øker TNC matingen eventuelt så mye at verktøyet eller emnet kan ta skade. Unngå **M109** ved små ytterhjørner.

Fremgangsmåte ved sirkelbuer med M110

TNC holder matingen konstant bare ved innvendig bearbeiding av sirkelbuer. Ved utvendig bearbeiding av sirkelbuer brukes ingen matetilpasning.



M110 brukes også for innvendig bearbeiding av sirkelbuer med kontursykluser (spesialtilfelle).

Hvis du definerer **M109** eller **M110** med et nummer større enn 200 før en bearbeidingssyklus oppkalles, vil matetilpasningen også gjelde for sirkelbuer inne i bearbeidingssyklusene. Grunntilstanden gjenopprettes på slutten av en bearbeidingssyklus eller etter et avbrudd.

Funksjon

M109 og M110 er aktiv fra blokkstart. M109 og M110 tilbakestilles med M111.

Forhåndsberegning av radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD): M120

Standard fremgangsmåte

Når verktøyradiusen er større enn et konturtrinn som skal kjøres med radiuskorrigerende, vil TNC avbryte programkjøringen og vise en feilmelding. M97 (se "Bearbeide små konturtrinn: M97" på side 335) forhindrer feilmeldingen, men forårsaker merker ved friskjæring og forskyver i tillegg hjørnet.

Ved undersnitt vil TNC i noen tilfeller kunne ødelegge konturen.

Fremgangsmåte ved M120

TNC kontrollerer en kontur med radiuskorrigerende for undersnitt og overlappinger og beregner verktøybanen fremover fra den gjeldende blokken. Steder der verktøyet ville ha skadet konturen, blir ikke bearbeidet (mørke felt i illustrasjonen). Du kan også bruke M120 til å utføre radiuskorrigerende av verktøy på digitaliserte data eller data som er opprettet i et eksternt programmeringssystem. Dermed vil det være mulig å kompensere for avvik fra den teoretiske verktøyradiusen.

Antall blokker (maksimum 99) som TNC skal forhåndsberegne, fastsettes med LA (eng. **Look Ahead**: se fremover) etter M120. Jo større antall blokker du velger som TNC skal forhåndsberegne, desto langsommere blir blokkbearbeidingen.

Innføring


Hvis du angir M120 i en posisjoneringsblokk, viderefører TNC dialogen for denne blokken og spør etter antall blokker LA som skal forhåndsberegnes.

Funksjon

M120 må stå i en NC-blokk som også inneholder radiuskorrigerende **G41** eller **G42**. M120 er aktiv fra denne blokken, og til du

- opphever radiuskorrigerende med **G40**
- programmerer M120 LA0
- programmerer M120 uten LA
- kaller opp et annet program med %
- dreier arbeidsplanet med syklus **G80** eller med PLANE-funksjonen

M120 er aktiv fra blokkstart.

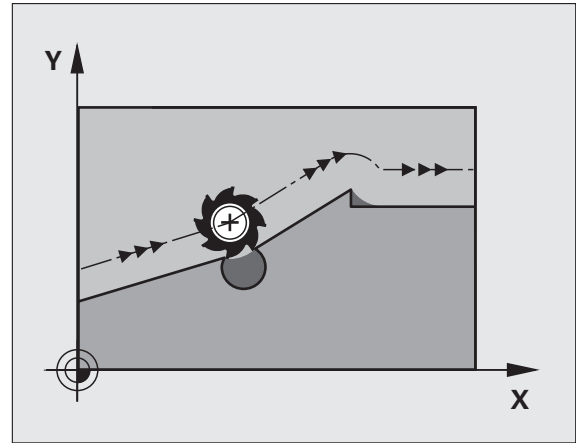

Begrensninger



- Hvis du vil gjenoppta kjøringen i en kontur etter en ekstern/intern stopp, kan det bare gjøres med funksjonen KJØR TIL BLOKK N. Før du starter mid-program-oppstarten, må du oppheve M120 (velg programmet på nytt via PGM MGT, ikke bruk GOTO 0), ellers vil TNC vise en feilmelding
- Hvis du bruker banefunksjonene **G25** og **G24**, kan blokkene før og etter **G25** eller **G24** bare inneholde koordinater for arbeidsplanet.
- Hvis du angir en for stor **LA**-verdi, kan den bearbeidede konturen forandre seg, siden TNC da ev. hopper over for mange NC-blokker
- Før du utfører funksjonene nedenfor, må du oppheve M120 og radiuskorrigeringen:
 - syklus **G60** toleranse
 - syklus **G80** arbeidsplan
 - PLANE-funksjon
 - M114
 - M128
 - M138
 - M144
 - FUNCTION TCPM (bare klartekstdialog)
 - WRITE TO KINEMATIC (bare klartekstdialog)



Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen: M118

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet i driftsmodusene for programkjøring som er fastsatt i bearbeidingsprogrammet.

Fremgangsmåte ved M118

Med M118 kan du utføre manuelle korrigeringer med håndratt under programkjøringen. Programmer M118, og angi en aksespesifikk verdi i mm (lineær akse eller roteringsakse).

Innføring

Hvis du legger inn M118 i en posisjoneringsblokk, viderefører TNC dialogen og spør etter de aksespesifikke verdiene. Til inntasting av koordinater bruker du de oransje aksetastene eller ASCII-tastaturet.

Funksjon

Du opphever håndrattposisjoneringen når du programmerer M118 på nytt uten koordinatangivelser.

M118 er aktiv fra blokkstart.

NC-eksempelblokker

Under programkjøring med håndratt skal det kunne kjøres med et avvik fra den programmerte verdien på ± 1 mm i arbeidsplanet X/Y, og $\pm 5^\circ$ i roteringsaksen B:

```
N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5 *
```



M118 er alltid aktiv i det opprinnelige koordinatsystemet, også når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv.

TNC tolker M118-verdier for lineære akser som millimeter i MM-programmer og som tommer i INCH-programmer.

M118 er aktiv også i driftsmodusen Posisjonering med manuell inntasting.

M118 kan bare brukes i forbindelse med kollisjonsovervåkingen i stanset tilstand (STIB blinker). Når du prøver å kjøre håndrattoverlagret, viser TNC en feilmelding.



Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet i driftsmodusene for programkjøring som er fastsatt i bearbeidingsprogrammet.

Fremgangsmåte ved M140

Med M140 MB (move back) kan du kjøre en angitt avstand fra konturen i retning av verktøyaksen.

Innføring

Hvis du angir M140 i en posisjoneringsblokk, vil TNC videreføre dialogen og spørre etter avstanden som verktøyet skal bevege seg vekk fra konturen. Angi avstanden som verktøyet bør bevege seg vekk fra konturen, eller trykk på funksjonstasten MB MAKS for å kjøre til grensen på arbeidsområdet.

I tillegg er det mulig å programmere en mating for kjøringen av den angitte avstanden. Hvis du ikke angir en mating, kjører TNC den programmerte avstanden i hurtiggang.

Funksjon

M140 er aktiv bare i den programblokken der M140 er programmert.

M140 er aktiv fra blokkstart.

NC-eksempelblokker

Blokk 250: Kjør verktøyet 50 mm tilbake fra konturen.

Blokk 251: Kjør verktøyet til grensen av arbeidsområdet.

```
N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50 *
```

```
N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX *
```



M140 er også aktiv når funksjonen Drei arbeidsplan, M114 eller M128 er aktiv. For maskiner med dreiesupporter kjører TNC verktøyet i det dreide systemet.

Med funksjonen **FN18: SYSREAD ID230 NR6** kan du registrere avstanden fra den aktuelle posisjonen til grensen for arbeidsområdet for den positive verktøyaksen.

Med **M140 MB MAKS** kan du bare kjøre tilbake i positiv retning.

Før **M140** må det prinsipielt defineres en verktøyoppkalling med verktøyaksen, ellers er ikke kjøreretningen definert.



Kollisjonsfare!

Ved aktiv kollisjonskontroll DCM kjører TNC verktøyet til det eventuelt registreres kollisjonsfare, og kjører deretter programmet videre derfra, uten å avgje feilmelding. Dermed kan det oppstå bevegelser som ikke har blitt programmert.

Overstyre touch-probe-overvåking: M141

Standard fremgangsmåte

TNC viser en feilmelding hvis det er utslag på nålen. Feilen vises med en gang du vil kjøre en maskinakse.

Fremgangsmåte ved M141

TNC kjører maskinaksene også når det er utslag på touch-proben. Du trenger denne funksjonen når du skriver en egen målesyklus i forbindelse med målesyklus 3. Hvis touch-proben har fått sideutslag, kan du dermed kjøre den fri med en posisjoneringsblokk.



Kollisjonsfare!

Når du tar i bruk funksjon M141, må du passe på at touch-proben kjøres fri i riktig retning.

M141 er bare aktiv i kjørebevegelser med lineære blokker.

Funksjon

M141 er aktiv bare i den programblokken der M141 er programmert.

M141 er aktiv fra blokkstart.



Slette modal programinformasjon: M142

Standard fremgangsmåte

TNC tilbakestiller modale programopplysninger når:

- Velg et nytt program
- Utfør tilleggsfunksjonene **M2**, **M30** eller blokken **N99999999 %...** (avhengig av maskinparameter 7300)
- Definer syklusen med de opprinnelige verdiene på nytt

Fremgangsmåte ved M142

Alle modale programopplysninger med unntak av grunnrotering, 3D-rotasjon og Q-parameter blir tilbakestilt.



Funksjonen **M142** er ikke tillatt sammen med mid-program-oppstart.

Funksjon

M142 er aktiv bare i den programblokken der M142 er programmert.

M142 er aktiv fra blokkstart.

Slette grunnrotering: M143

Standard fremgangsmåte

Grunnroteringen er aktiv helt til du tilbakestiller den, eller overskriver den med en ny verdi.

Fremgangsmåte ved M143

TNC sletter en programmert grunnrotering i NC-programmet.



Funksjonen **M143** er ikke tillatt ved mid-program-oppstart.

Funksjon

M143 er aktiv bare i den programblokken der M143 er programmert.

M143 er aktiv fra blokkstart.

Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp: M148

Standard fremgangsmåte

TNC stopper alle kjørebegivelser ved en NC-stopp. Verktøyet blir stående på avbruddspunktet.

Fremgangsmåte ved M148



Funksjonen M148 må være aktivert av maskinprodusenten.

TNC kjører verktøyet 0,1 mm tilbake fra konturen i retning av verktøyaksen når du i kolonnen **LIFTOFF** har satt parameteren **Y** for det aktive verktøyet i verktøytabellen (se "Verktøytabell: Standard verktøydata" på side 178).

LIFTOFF brukes i følgende situasjoner:

- ved NC-stopp som du selv har utløst
- ved NC-stopp som ble utløst av programvaren, f.eks. når det har oppstått en feil i drivsystemet
- Ved strømavbrudd. Maskinprodusenten fastsetter avstanden som TNC trekker seg tilbake ved et strømavbrudd i maskinparameter 1160.



Kollisjonsfare!

Vær oppmerksom på at det kan oppstå skader på konturen hvis kjøringen til konturen gjenopptas, spesielt ved kurvede flater. Kjør fri verktøyet før videre kjøring.

Funksjon

M148 er aktiv helt til funksjonen blir deaktivert med M149.

M148 er aktiv fra blokkstart, M149 ved blokkslutt.



Forbikoble endebrytermeldinger: M150

Standard fremgangsmåte

TNC stopper programkjøringen med en feilmelding hvis verktøyet i en posisjoneringsblokk ville beveget seg ut av det aktive arbeidsrommet. Feilmeldingen vises før posisjoneringsblokken utføres.

Fremgangsmåte ved M150

Hvis sluttpunktet i en posisjoneringsblokk med M150 blir liggende utenfor det aktive arbeidsrommet, kjører TNC verktøyet til grensen for arbeidsrommet, og fortsetter programkjøringen uten feilmelding.



Kollisjonsfare!

Vær oppmerksom på at kjøreavstanden til den posisjonen som er programmert etter M150-blokken, kan bli vesentlig forandret.

M150 vil også gjelde for grensene til et arbeidsområde som du har definert med en MOD-funksjon.

M150 fungerer også når funksjonen Håndrattoverlagring er aktiv. TNC kjører da verktøyet kortere i retning endebryteren tilsvarende den definerte maksimalverdien i håndrattoverlagringen.

Ved aktiv kollisjonskontroll DCM kjører TNC verktøyet til det eventuelt registreres kollisjonsfare, og kjører deretter programmet videre derfra, uten å vise feilmelding. Dermed kan det oppstå bevegelser som ikke har blitt programmert.

Funksjon

M150 er bare aktiv i den programblokken der M150 er programmert.

M150 er aktiv fra blokkstart.

10.5 Tilleggsfunksjoner for laserskjæremaskiner

Prinsipp

Til styring av laserytelsen avgir TNC spenningsverdier via den S-analoge utgangen. Med M-funksjonene M200 til M204 kan du påvirke laserytelsen under programkjøringen.

Angi tilleggsfunksjoner for laserskjæremaskin

Når du angir en M-funksjon for laserskjæremaskiner i en posisjoneringsblokk, utfører TNC dialogen og spør etter parameterne for tilleggsfunksjonen.

Alle tilleggsfunksjonene for laserskjæremaskiner vil være aktive fra blokkstart.

Vis den programmerte spenningen direkte: M200

Fremgangsmåte ved M200

TNC viser den programmerte verdien bak M200 som spenning V.

Inndataområde: 0 til 9.999 V

Funksjon

M200 er aktiv helt til det blir avgitt ny spenning med M200, M201, M202, M203 eller M204.

Spenning som funksjon av distanse: M201

Fremgangsmåte ved M201

M201 avgir spenning avhengig av den tilbakelagte avstanden. TNC øker eller reduserer den gjeldende spenningen lineært til den programmerte verdien V.

Inndataområde: 0 til 9.999 V

Funksjon

M201 er aktiv helt til det blir avgitt ny spenning med M200, M201, M202, M203 eller M204.



Spenning som funksjon av hastigheten: M202

Fremgangsmåte ved M202

TNC viser spenningen som en funksjon av hastigheten. Maskinprodusenten definerer opptil tre FNR.-karakteristikker i maskinparametere. I disse karakteristikkene kan matehastigheter tilordnes ulike spenninger. Med M202 velger du en FNR.-karakteristikk som bestemmer den spenningen som TNC skal avgi.

Inndataområde: 1 til 3

Funksjon

M202 er aktiv helt til det blir avgitt ny spenning med M200, M201, M202, M203 eller M204.

Vis spenningen som funksjon av tid (tidsavhengig rampefunksjon): M203

Fremgangsmåte ved M203

TNC avgir spenningen V som en funksjon av tiden TIME. TNC øker eller reduserer spenningen lineært i en programmert tid TIME til den programmerte spenningsverdien V.

Inndataområde

Spenning V: 0 til 9999 volt
Tid TIME: 0 til 1999 sekunder

Funksjon

M203 er aktiv helt til det blir avgitt ny spenning med M200, M201, M202, M203 eller M204.

Avgi spenning som funksjon av tid (tidsavhengig puls): M204

Fremgangsmåte ved M204

TNC avgir en programmert spenning i form av en puls med en programmert varighet TIME.

Inndataområde

Spenning V: 0 til 9999 volt
Tid TIME: 0 til 1999 sekunder

Funksjon

M204 er aktiv helt til det blir avgitt ny spenning med M200, M201, M202, M203 eller M204.





11

**Programmering:
spesialfunksjoner**



11.1 Oversikt over spesialfunksjoner

TNC har følgende spesialfunksjoner til forskjellige typer bruk:

Funksjon	Beskrivelse
Dynamisk kollisjonsovervåking DCM med integrert oppspenningsutstyrsbehandling (programvarealternativ)	Side 355
Globale programinnstillinger GS (programvarealternativ)	Side 376
Adaptiv matingskontroll AFC (programvarealternativ)	Side 391
Antivibrasjonsfunksjon ACC (programvarealternativ)	Side 403
Arbeide med tekstfiler	Side 404
Arbeide med skjæredatatabeller	Side 409


Med tasten SPEC FCT og med de tilhørende funksjonstastene har du full tilgang til flere spesialfunksjoner i TNC. I tabellene som følger får du en oversikt over hvilke funksjoner som står til disposisjon.

Hovedmeny spesialfunksjoner SPEC FCT



► Velge spesialfunksjoner

Funksjon	Funksjons-tast	Beskrivelse
Funksjoner for kontur- og punktbearbeidinger	KONTUR/~ PUNKT BEHANDL.	Side 353
Definere PLANE -funksjon	DREI PLAN NIVA	Side 425
Definere forskjellige DIN/ISO-funksjoner	PROGRAM FUNKSJONER	Side 354
Definere inndelingspunkt	SETT INN INN- DELING	Side 154

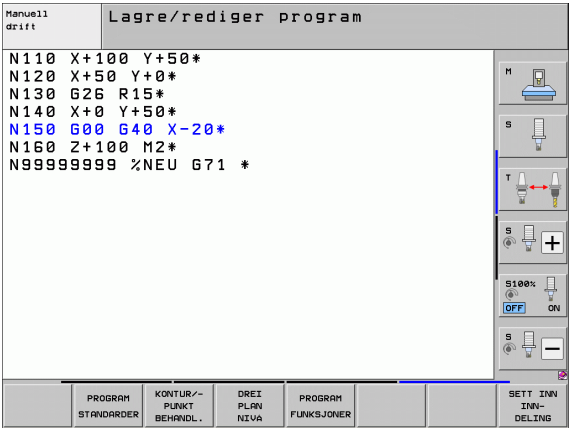

Meny programinnstillinger

PROGRAM
STANDARDER

► Velg menyen programinnstillinger



Funksjon	Funksjons- tast	Beskrivelse
Definere råemne	BLK FORM	Side 104
Definere materiale	WMAT	Side 410
Velge nullpunktstabell	NULLPUNKT TABELL	Se brugerhåndbok for sykluser
Lad oppspenning	WMAT	Side 372
Tilbakestille oppspenning	WMAT	Side 372

Meny funksjoner for kontur- og punktbehandling

KONTUR-
PUNKT
BEHANDL.

► Velg menyen for funksjoner for kontur- og punktbehandling

Funksjon	Funksjons- tast	Beskrivelse
Kalle opp meny for kompleks konturformel	KOMPLEKS KONTUR- FORMEL	Se brugerhåndbok for sykluser
Velge punktfil med bearbeidingsposisjoner	SEL PATTERN	Se brugerhåndbok for sykluser

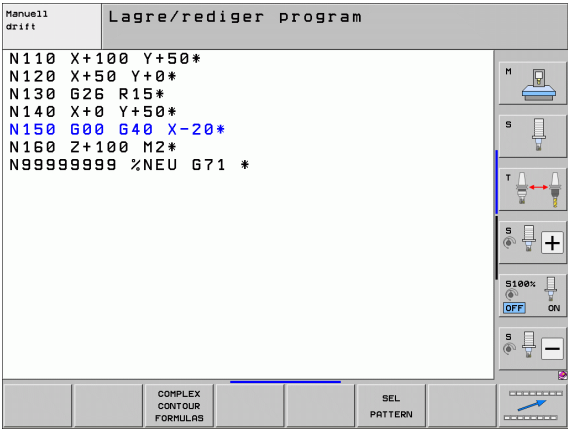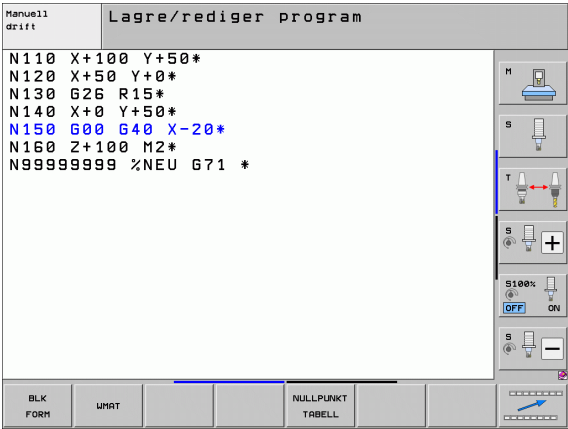

Meny funksjoner for kontur- og punktbehandling

KONTUR/-
PUNKT
BEHANDL.

► Velg menyen for funksjoner for kontur- og punktbehandling



Funksjon	Funksjons- tast	Beskrivelse
Velge konturdefinisjon	SEL CONTOUR	Se brukerhåndbok for sykluser
Tilordne konturbeskrivelse	DECLARE CONTOUR	Se brukerhåndbok for sykluser
Definere kompleks konturformel	KONTUR- FORMEL	Se brukerhåndbok for sykluser

Definere meny for forskjellige DIN/ISO-funksjoner

PROGRAM
FUNKSJONER

► Meny for definisjon av ulike klartekstfunksjoner

Funksjon	Funksjons- tast	Beskrivelse
Definere strengfunksjoner	STRENG FUNKSJONER	Side 304

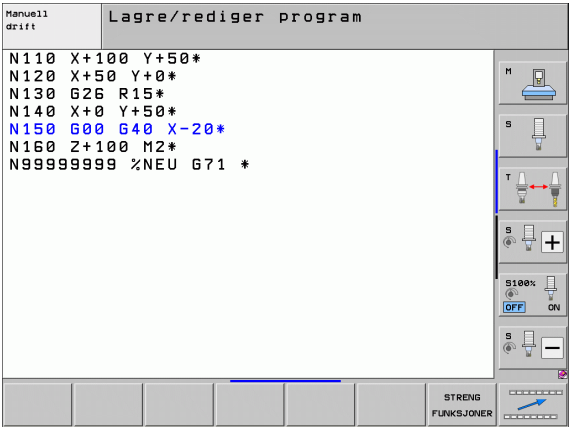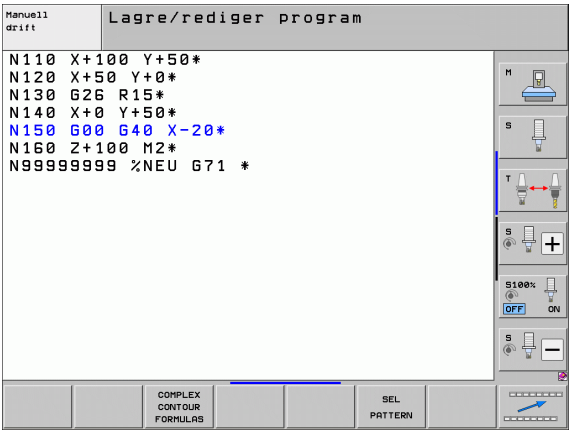

11.2 Dynamisk kollisjonskontroll (programvarealternativ)

Funksjon



Den dynamiske kollisjonsovervåkingen **DCM** (eng.: **D**ynamic **C**ollision **M**onitoring) må være tilpasset TNC og maskinen fra maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Maskinprodusenten kan definere et vilkårlig antall objekter som TNC kontrollerer ved alle maskinbevegelser, og også i programtesten. Hvis minimumsavstanden mellom to kollisjonskontrollerte objekter underskrides, viser TNC en feilmelding under programtesten og behandlingen.

TNC kan vise de definerte kollisjonsenhetene grafisk i alle maskindriftsmoduser og i driftsmodusen Programtest (se Grafisk visning av beskyttelsesrommet (FCL4-funksjon) på side 359)

TNC utfører også kollisjonskontroll på det aktive verktøyet i samsvar med den lengden og radiusen som er lagt inn i verktøytabellen (bare sylindriske verktøy). TNC overvåker også trinnverktøyet i henhold til definisjonen i verktøytabellen, og viser også dette grafisk.

Hvis du har definert en egen holderkinematikk inkl. kollisjonsenhetsbeskrivelse for verktøyet og verktøyet er tilordnet kolonnen KINEMATIC i verktøytabellen, overvåker TNC også denne verktøyholderen (se Verktøyholderkinematikk på side 188).

I tillegg kan du også integrere enkelt oppspenningsutstyr i kollisjonsovervåkingen (se Oppspenningsutstyrsovervåking (programvarealternativ DCM) på side 362).





Vær oppmerksom på følgende begrensninger:

- DCM bidrar til å redusere kollisjonsfaren. TNC kan likevel ikke ta hensyn til alle driftskonstellasjoner.
- Hvis definerte maskinkomponenter og verktøyet kolliderer med emnet, registreres det ikke av TNC.
- DCM kan bare beskytte maskinkomponentene mot kollisjon hvis disse er blitt riktig definert av maskinprodusenten mht. mål og posisjon i maskinkoordinatsystemet.
- TNC kan bare overvåke verktøyet hvis det er definert en **positiv verktøyradius** i verktøytabellen. TNC kan ikke overvåke et verktøy med radius 0 (forekommer ofte ved boreverktøy) og viser en feilmelding.
- TNC kan bare overvåke verktøy som du har definert **positive verktøylengder** for.
- Når en touch-probe-syklus starter, overvåker ikke TNC lenger lengden på nålen og diameteren til probekulen, slik at du også kan probe i kollisjonsenheter.
- Ved enkelte verktøy (f.eks. freshoder) kan den diameteren som vil føre til kollisjon, være større enn de målene som er definert i dataene for verktøykorrigeringen.
- Funksjonen «Håndrattoverlagring» (M118 og globale programinnstillinger) kan bare brukes i forbindelse med kollisjonsovervåkingen i stanset tilstand (STIB blinker). For å kunne benytte M118 uten begrensninger må du enten velge bort DCM ved hjelp av funksjonstasten i menyen **Kollisjonsovervåking (DCM)**, eller aktivere en kinematikk uten kollisjonsenheter (CMOs)
- Ved syklusene «Gjengeboring uten Rigid Tapping» fungerer DCM bare hvis den eksakte interpolasjonen av verktøyaksen med spindelen er aktivert via MP7160.



Kollisjonskontroll i de manuelle driftsmodusene

I driftsmodusene **Manue11** eller **E1. håndratt** stopper TNC en bevegelse dersom det er mindre enn 3 til 5 mm mellom to kollisjonsovervåkte objekter. I dette tilfellet viser TNC en feilmelding der begge enhetene som forårsaker kollisjonen, er nevnt.

Hvis skjerminndelingen er valgt slik at posisjoner vises til venstre og kollisjonsenheter til høyre, farges kollisjonsenheter som kolliderer, med rødt.



Når det første varselnivået er nådd, er maskinbevegelse bare mulig med retningstasten eller håndrattet, dersom denne bevegelsen øker avstanden mellom kollisjonsenheter, for eksempel ved å trykke på akseretningstasten i motsatt retning.

Bevegelser som medfører at avstanden blir mindre eller lik, er ikke tillatt så lenge kollisjonsovervåkingen er aktiv.

Deaktivere kollisjonsovervåkingen

Hvis avstanden mellom kollisjonsovervåkte objekter må reduseres med hensyn til plass, må kollisjonsovervåkingen deaktiveres.





Kollisjonsfare!

Når du har deaktivert kollisjonsovervåkingen, blinker symbolet for kollisjonsovervåking i driftsmoduslinjen (se tabellen nedenfor).

Funksjon

Symbol

Symbol som blinker i driftsmoduslinjen når kollisjonsovervåkingen ikke er aktiv.

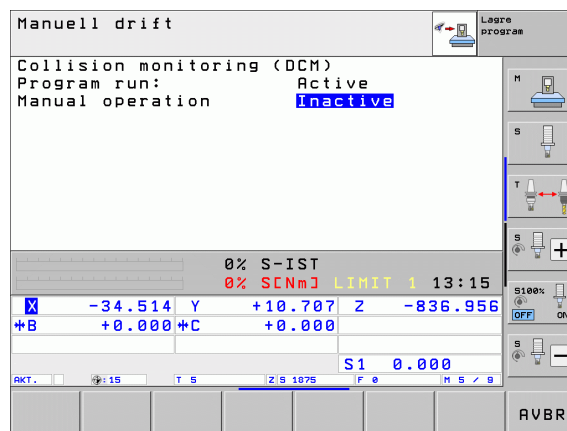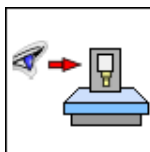

► Skift ev. funksjonstastrekke



► Velg meny for å deaktivere kollisjonsovervåking



► Velg meny punkt **Manue11 drift**

► Deaktivere kollisjonskontrollen: Trykk på tasten ENT, og symbolet for kollisjonskontrollen blinker i driftsmoduslinjen

► Kjør aksene manuelt. Ta hensyn til kjøreretningen.

► Aktiver kollisjonsovervåkingen igjen: Trykk på tasten ENT



Kollisjonskontroll ved automatisk drift



Funksjonen Håndrattoverlagring med M118 i forbindelse med kollisjonsovervåkingen er bare mulig i stanset tilstand (STIB blinker).

Når funksjonen Kollisjonskontroll er aktiv, vises symbolet  i posisjonsvisningen.

Når du har deaktivert kollisjonskontrollen, blinker symbolet for kollisjonskontroll i driftsmoduslinjen.



Kollisjonsfare!

Funksjonene M140 (se Retur fra konturen i verktøyets akseretning: M140 på side 344) og M150 (se Forbikoble endebytermeldinger: M150 på side 348) kan eventuelt gi bevegelser som ikke er programmerte, hvis TNC registrerer kollisjonsfare under kjøring av funksjonen.

TNC kontrollerer bevegelsene blokkvis, og avgir så en kollisjonsadvarsel i den blokken som ville ha forårsaket en kollisjon. Deretter avbrytes programkjøringen. En reduksjon i matingen som ved manuell drift forekommer generelt ikke.

Grafisk visning av beskyttelsesrommet (FCL4-funksjon)


Via tasten Skjerminndeling kan du vise maskinkollisjonsenhetene som er definert på din maskin, og innmålt oppspenningsutstyr tredimensjonalt (se Programkjøring Mid-program-oppstart og programkjøring Enkeltblokk på side 80).

Med funksjonstaster kan du velge mellom ulike visningsmoduser:

Funksjon	Funksjonstast
Veksling mellom trådmodell og volumvisning	
Veksling mellom volumvisning og gjennomskiktig visning	
Vis/skjul koordinatsystemene som oppstår ved transformasjoner i kinematikkbeskrivelsen	
Funksjoner for å dreie, rotere og zoomme	

Grafikken kan også styres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- ▶ Rotere den viste modellen tredimensjonalt: Hold nede høyre musetast og flytt musen. Når du slipper opp høyre musetast, orienterer TNC emnet i henhold til den definerte innrettingen.
- ▶ Forskyve den viste modellen: Hold nede den midterste musetasten, eventuelt musehjulet, og beveg på musen. TNC forskyver modellen i den aktuelle retningen. Når du slipper opp midterste musetast, forskyver TNC modellen til den definerte posisjonen.
- ▶ Slik zoomer du inn et bestemt område med musen: Hold den venstre musetasten nede, og merk det rettvinklede zoomområdet. Du kan forskyve zoomområdet ved å bevege musen horisontalt og vertikalt. Når du slipper opp venstre musetast, forstørrer TNC emnet i det definerte området.
- ▶ Slik zoomer du raskt ut og inn med musen: Drei musehjulet frem og tilbake.
- ▶ Dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren
- ▶ Hold nede Shift-tasten og dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren og roteringsvinkelen

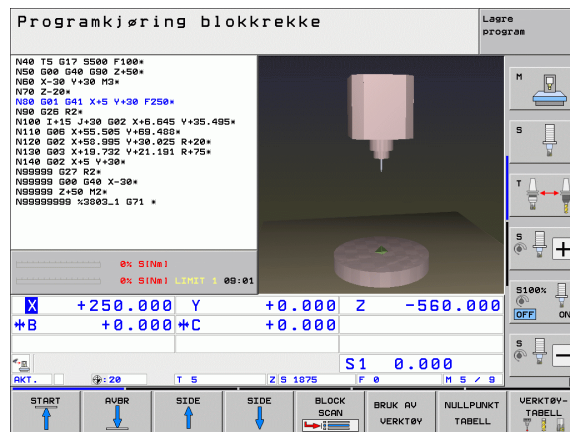

Kollisjonsovervåking i driftsmodusen programtest

Bruk

Med denne funksjonen kan du utføre en kollisjonstest allerede før kjøringen.

Forutsetninger



For at du skal kunne utføre en grafisk simuleringstest, må maskinprodusenten ha aktivert denne funksjonen.

Utføre kollisjonstest



Du fastsetter nullpunktet for kollisjonstesten i MOD-funksjonen Råemne i arbeidsrommet (se Vise råemne i arbeidsrom på side 600).



► Velg driftsmodusen programtest



► Velg programmet du vil teste for kollisjon



► Velg skjerminndelingen PROGRAM+KINEMATIKK eller KINEMATIKK



► Skift funksjonstastrekke to ganger




► Sett kollisjonsovervåking på PÅ



► Skift tilbake funksjonstastrekken to ganger

► Start programtest

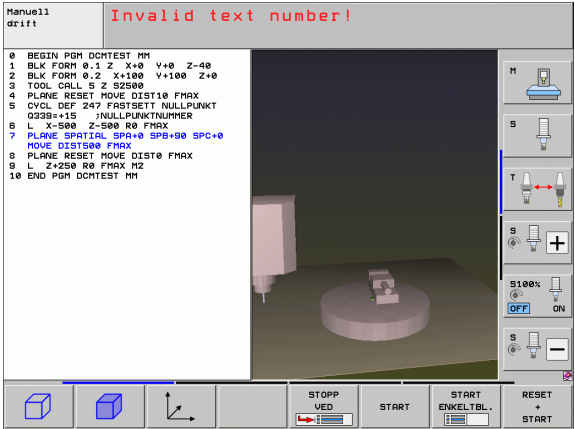

Med funksjonstaster kan du velge mellom ulike visningsmoduser:

Funksjon	Funksjonstast
Veksling mellom trådmodell og volumvisning	
Veksling mellom volumvisning og gjennomsiktig visning	
Vis/skjul koordinatsystemene som oppstår ved transformasjoner i kinematikkbeskrivelsen	
Funksjoner for å dreie, rotere og zoome	

Betjening av musen: (se Grafisk visning av beskyttelsesrommet (FCL4-funksjon) på side 359)



11.3 Oppspenningsutstyrsovervåking (programvarealternativ DCM)

Grunnleggende



For at du skal kunne bruke oppspenningsutstyrsovervåking, må maksinprodusenten ha definert tillatte plasseringspunkter i kinematikkbeskrivelsen. Følg maskinhåndboken.

Maskinen må ha en touch-probe for verktøymåling, ellers kan du ikke plassere oppspenningsutstyret på maskinen.

Via oppspenningsutstyrsbehandlingen i manuell drift kan du plassere enkelt oppspenningsutstyr i arbeidsområdet til maskinen for å realisere en kollisjonsovervåking mellom verktøy og oppspenningsutstyr.

Flere arbeidstrinn er nødvendige for å plassere oppspenningsutstyr:

■ Designe oppspenningsutstyrsmaler

På HEIDENHAINs nettsted har HEIDENHAIN lag ut oppspenningsutstyrsmaler som skrustikker eller bakkskiver i et oppspenningsutstyrsbibliotek (se Oppspenningsutstyrsmaler på side 363) som ble opprettet med en PC-programvare (KinematicsDesign). Maskinprodusenten kan designe ekstra oppspenningsutstyr og gjøre det tilgjengelig. Oppspenningsutstyrsmalene har filendelsen **cft**

■ Parametrisere oppspenningsutstyr: FixtureWizard


Med FixtureWizard (fixture = eng.: oppspenningsutstyr) definerer du de nøyaktige målene på oppspenningsutstyret ved å parametrisere oppspenningsutstyret. FixtureWizard er tilgjengelig ved oppspenningsutstyrsbehandlingen i TNC og genererer et plasserbart oppspenningsutstyr med konkrete mål som du definerer (se Parametrisere oppspenningsutstyr: FixtureWizard på side 363). Plasserbart oppspenningsutstyr har filendelsen **cfx**

■ Plassere oppspenningsutstyr på maskinen

I en interaktiv meny fører du TNC gjennom den egentlige innmålingsprosessen. Innmålingsprosessen består hovedsakelig av å utføre forskjellige probefunksjoner på oppspenningsutstyret og inntasting av variable størrelser som for eksempel bakkavstanden i en skrustikke (se Plassere oppspenningsutstyr på maskinen på side 365)

■ Kontrollere posisjonen til det innmålte oppspenningsutstyret

Etter at du har plassert oppspenningsutstyret, kan du ved behov la TNC opprette et måleprogram som du kan bruke til å kontrollere den aktuelle posisjonen til det plasserte oppspenningsutstyret med den nominelle posisjonen. Ved for store avvik mellom nominell og aktuell posisjon viser TNC en feilmelding (se Kontrollere posisjonen til det innmålte oppspenningsutstyret på side 368)

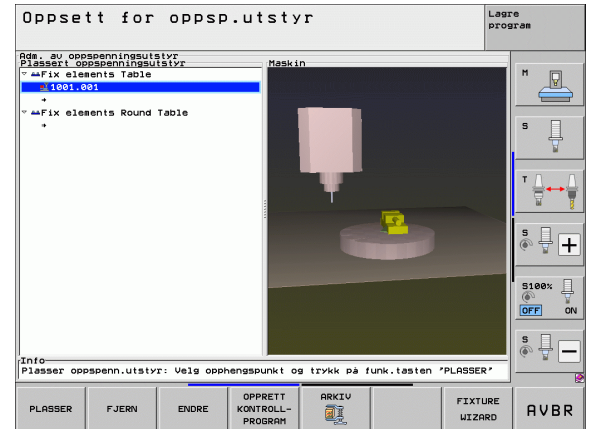

Oppspenningsutstyrsmaler

Forskjellige oppspenningsutstyrsmaler er tilgjengelige i et oppspenningsbibliotek fra HEIDENHAIN. Ta kontakt med HEIDENHAIN (e-postadresse: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) eller med maskinprodusenten ved behov.

Parametrisere oppspenningsutstyr: FixtureWizard


Med FixtureWizard oppretter du oppspenningsutstyr med nøyaktige mål fra en oppspenningsutstyrsmal. Oppspenningsutstyrsmaler for standard oppspenningsutstyr er tilgjengelig fra HEIDENHAIN, eller du kan få malene fra maskinprodusenten.



Før du starter FixtureWizard, må du ha kopiert oppspenningsutstyrsmalen som skal parametriseres, til TNC.



- ▶ Kall opp oppspenningsverktøybehandlingen
- ▶ Start FixtureWizard: TNC åpner menyen for parametrisering av oppspenningsutstyr.
- ▶ Velg oppspenningsutstyrsmal: TNC åpner vinduet for valg av en oppspenningsutstyrsmal (filer med endelsen **CFT**). TNC viser et forhåndsvisningsbilde når markeringen står på en **CFT**-fil
- ▶ Velg malen du vil parametrisere, med musen. Bekreft med **åpne**-tasten
- ▶ Angi alle oppspenningsutstyrsparementerne som vises i venstre vindu. Flytt markøren med piltastene til neste inndatafelt. Når verdien er angitt, oppdaterer TNC 3D-visningen av oppspenningsutstyret i vinduet under til høyre. Hvis funksjonen er tilgjengelig, viser TNC et hjelpebilde i vinduet oppe til høyre med en grafisk fremstilling av oppspenningsutstyrsparementen som skal angis.
- ▶ Angi navnet på det parametriserte oppspenningsutstyret i feltet **Utdatafil**, og bekreft med **Generer fil**. Det er ikke nødvendig å angi filendelse (**CFX** for parametrisert oppspenningsutstyr)
- ▶ Avslutte FixtureWizard

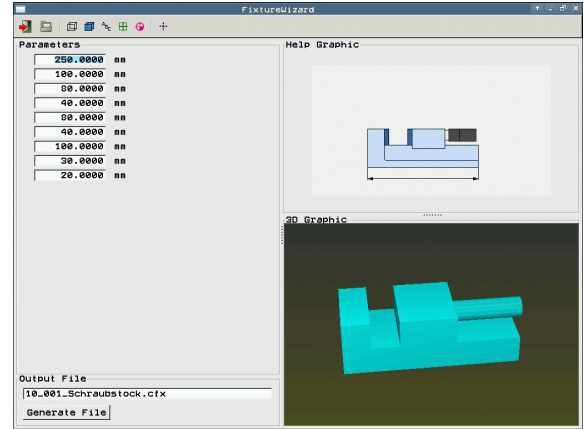

Betjene FixtureWizard

FixtureWizard betjenes i hovedsak med musen. Du kan stille inn skjerminndelingen ved å trekke i skillelinjene slik at **parameter**, **hjelpebilde** og **3D-grafikk** vises i ønsket størrelse.

Du kan endre visningen av **3D-grafikk** på følgende måte:

- Forstørre/forminske modell:
Du kan forstørre og forminske modellen ved å dreie på musehjulet
- Flytte modell:
Du kan flytte på modellen ved å trykke på musehjulet samtidig som du beveger musen
- Dreie modell:
Du kan dreie på modellen ved å trykke på høyre musetast samtidig som du beveger musen

I tillegg finnes det ikoner som du kan klikke på, for å utføre følgende funksjoner:

Funksjon	Ikon
Avslutte FixtureWizard	
Velg oppspenningsutstyr (filer med endelsen CFT)	
Veksling mellom trådmodell og volumvisning	
Veksling mellom volumvisning og gjennomsiktig visning	
Vise/skjule betegnelsene til kollisjonsenhetene som er definert i oppspenningsutstyret	
Vise/skjule kontrollpunktene som er definert i oppspenningsutstyret (ikke funksjon i ToolHolderWizard)	
Vise/skjule innmålingspunktene som er definert i oppspenningsutstyret (ikke funksjon i ToolHolderWizard)	
Gjenopprett utgangsposisjon for 3D-visning	



Plassere oppspenningsutstyr på maskinen



Før du plasserer oppspenningsutstyr må du bytte til touch-probe!

ADMIN. AV
OPPSP. UTS.

PLASSER

- ▶ Kall opp oppspenningsverktøybehandlingen
- ▶ Velg oppspenningsutstyr: TNC åpner menyen for valg av oppspenningsutstyr og viser oppspenningsutstyret som er tilgjengelig i den aktive katalogen, i vinduet til venstre. Når du har koblet til oppspenningsutstyr, viser TNC en grafisk forhåndsvisning i høyre vindu, som gjør det lettere å velge riktig oppspenningsutstyr. Oppspenningsutstyret har filendelsen **CFX**
- ▶ Velg et oppspenningsutstyr i det venstre vinduet ved hjelp av musen eller piltastene. TNC viser en forhåndsvisning av det valgte oppspenningsutstyret i vinduet til høyre.

VIDERE

- ▶ Overføre oppspenningsutstyr: TNC fastsetter den nødvendige **målerrekkefølgen** og viser denne i det venstre vinduet. TNC viser oppspenningsutstyret i det høyre vinduet. Innmålingspunkter er merket på oppspenningsutstyret med et farget nullpunktsymbol. I tillegg vises rekkefølgen som oppspenningsmiddelet må innmåles i, med en nummerering.

START
MANUELL
MÅLING

- ▶ Starte innmålingsprosessen: TNC viser en funksjonstastrekke med tillatte probefunksjoner for hver måling.





► Velge nødvendig probefunksjon: TNC er i menyen for manuell probing. Beskrivelse av probefunksjonene: Se Oversikt på side 525.



► På slutten av probeprosessen viser TNC de registrerte måleverdiene på skjermen.



► Overføre måleverdier: TNC avslutter innmålingsprosessen, haker den av i målerekkefølgen og merker neste oppgave.



► Hvis det er nødvendig å angi en verdi i oppspenningsutstyret, viser TNC et inndatafelt i den nederste delen av skjermen. Angi verdien det spørres etter, for eksempel spennvidden på en skrustikke, og bekreft med funksjonstasten OVERFØR VERDI

► Når alle innmålingsoppgavene er haket av, avslutter du innmålingsprosessen med funksjonstasten FULLFØR



Målerekkefølgen er fastsatt i oppspenningsutstyret. Du må følge målerekkefølgen trinn for trinn ovenfra og ned.

Ved flere oppspenninger må du plassere hvert oppspenningsutstyr separat.



Endre oppspenningsutstyr



Det er bare angitte verdier som kan endres. Oppspenningsutstyrets posisjon på maskinbordet kan ikke korrigeres i etterkant. Hvis du vil endre oppspenningsutstyrets posisjon, må du fjerne utstyret og plassere det på nytt.



- Kall opp oppspenningsverktøybehandlingen
- Velg oppspenningsutstyret du vil endre, med musen eller piltastene: TNC merker det valgte oppspenningsutstyret med farge i maskinvisningen.



- Endre valgt oppspenningsutstyr: TNC viser oppspenningsutstyrsparemeterne du kan endre, i **målersekkefølge**-vinduet
- Bekreft fjerning med funksjonstasten JA, eller avbryt med funksjonstasten NEI

Fjerne oppspenningsutstyr



Kollisjonsfare!

Hvis du fjerner oppspenningsutstyr, overvåker ikke TNC dette oppspenningsutstyret lenger, selv om det fortsatt er fastspent på maskinbordet.



- Kall opp oppspenningsverktøybehandlingen
- Velg oppspenningsutstyret du vil fjerne, med musen eller piltastene: TNC merker det valgte oppspenningsutstyret med farge i maskinvisningen.



- Fjern det valgte oppspenningsutstyret.
- Bekreft fjerning med funksjonstasten JA, eller avbryt med funksjonstasten NEI



Kontrollere posisjonen til det innmålte oppspenningsutstyret


For å kontrollere innmålt oppspenningsutstyr kan du la TNC generere et kontrollprogram. Du må kjøre kontrollprogrammet i blokkrekkeendringsmodusen. TNC prøver da kontrollpunkter som er fastsatt av oppspenningsutstyrsdesigneren i oppspenningsutstyrsmalen, og analyserer disse. Resultatet av kontrollen vises som protokoll på skjermen og som protokollfil.



TNC lagrer alltid kontrollprogrammer i katalogen
TNC:system\Fixture\TpCheck_PGM.



- Kall opp oppspenningsverktøybehandlingen
- Merk oppspenningsutstyret som skal kontrolleres, i vinduet **Plassert oppspenningsutstyr**: TNC viser det merkede oppspenningsutstyret i en annen farge i 3D-visningen
- Start dialogen for å opprette kontrollprogrammet: TNC åpner vinduet for å angi **kontrollprogramparameterne**
- **Manuell posisjonering**: Fastsett om du vil posisjonere touch-probe manuelt eller automatisk mellom de enkelte kontrollpunktene:
 - 1**: Manuell posisjonering – Du må kjøre til hvert kontrollpunkt med akseretningstastene og bekrefte målingen med NC-start
 - 0**: Kontrollprogrammet kjører helautomatisk etter at du har forposisjonert touch-proben manuelt i sikkert høyde.
- **Måle mating**:
Touch-probe-mating i mm/min for måleprosessen. Inndataområde 0 til 3000
- **Forposisjonere mating**:
Posisjoneringsmating i mm/min ved kjøring til de enkelte måleposisjonene. Inndataområde 0 til 99999,999

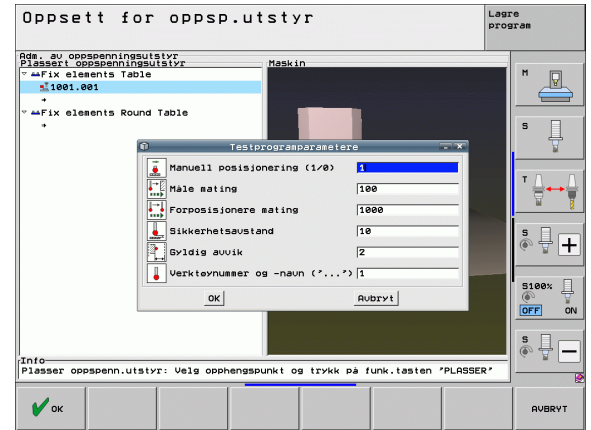

► **Sikkerhetsavstand:**

Sikkerhetsavstand til målepunktet som TNC skal overholde ved forposisjonering. Inndataområde 0 til 99999,9999

► **Toleranse:**

Maksimalt tillatt avvik mellom nominell og aktuell posisjon for hvert kontrollpunkt. Inndataområde 0 til 99999,999. Hvis et kontrollpunkt overskrider toleransen, viser TNC en feilmelding

► **Verktøynummer/verktøynavn:**

Verktøynummer eller -navn for touch-probe. Inndataområde 0 til 30000,9 ved inntasting av nummer, maksimalt 16 tegn ved inntasting av navn. Angi verktøynavn i enkle anførselstegn ved inntasting av navn.

ENT

- Bekrefte inntasting: TNC oppretter kontrollprogrammet, viser navnet på kontrollprogrammet i et overlappingsvindu og spør om du vil kjøre kontrollprogrammet.
- Velg NEI hvis du vil kjøre kontrollprogrammet senere, velg JA hvis du vil kjøre kontrollprogrammet med en gang
- Når du velger JA, skifter TNC til blokkrekke driftsmodus og velger det opprettede kontrollprogrammet automatisk
- Starte kontrollprogram: TNC ber deg forposisjonere touch-proben manuelt i en sikker høyde. Følg anvisningene i overlappingsvinduet.
- Starte måling: TNC kjører forløpende til hvert kontrollpunkt. Du fastsetter posisjoneringsstrategien via funksjonstaster. Bekreft med NC-start.
- På slutten av kontrollprogrammet viser TNC et overlappingsvindu med avvikene fra nominell posisjon. Ligger et kontrollpunkt utenfor toleransen, viser TNC en feilmelding i overlappingsvinduet.

I

I



Administrer oppspenninger

Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette innmålt oppspenningsutstyr ved hjelp av Arkiv-funksjonen. Denne funksjonen er spesielt nyttig for nullpunktsoppspenningssystemer og øker hastigheten på oppsettsprosessen betydelig.

Funksjoner for administrering av oppspenninger

Følgende funksjoner er tilgjengelige for behandling av oppspenninger:

Funksjon	Funksjonstast
Sikkerhetskopiere oppspenning	
Laste inn lagret oppspenning	
Kopiere lagret oppspenning	
Gi lagret oppspenning nytt navn	
Slette lagret oppspenning	



Sikkerhetskopierte oppspenning



- Kalle opp eventuell oppspenningsutstysbehandlings
- Bruk piltastene til å velge oppspenningsutstyret som du vil sikkerhetskopierte



- Velg arkivfunksjon: TNC åpner et vindu der du kan se tidligere lagrede oppspenninger



- Sikkerhetskopierte aktivt oppspenningsutstyr i et arkiv (ZIP-fil): TNC åpner et vindu der du kan angi filnavnet
- Angi ønsket filnavn, og bekreft med funksjonstasten JA: TNC lagrer ZIP-filen i en fast arkivmappe (TNC:\system\Fixture\Archive)

Lade oppspenning manuelt



- Kalle opp eventuell oppspenningsutstysbehandlings
- Bruk piltastene til å velge monteringspunktet der du vil gjenopprette en lagret oppspenning



- Velg arkivfunksjon: TNC åpner et vindu der du kan se tidligere lagrede oppspenninger

- Bruk piltastene til å velge oppspenningen som du vil gjenopprette



- Lade valgt oppspenning: TNC aktiverer den valgte oppspenningen og viser oppspenningsutstyret for oppspenningen grafisk



Når du gjenoppretter oppspenningen på et annet monteringspunkt, vil TNC åpne et dialogvindu der du må bekrefte med funksjonstasten JA.

Lade oppspenning programstyrt

Du kan også aktivere og deaktivere sikkerhetskopierte oppspenninger programstyrt. Slik går du frem:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Velg gruppen PROGRAMM VORGABEN.



- ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke



- ▶ Angi filbane og filnavn for den lagrede oppspenningen, bekreft med tasten ENT, eller åpne dialogboksen for valg av filer med funksjonstasten VINDUSVALG for å velge den lagrede oppspenningen. TNC viser et forhåndsvisningsbilde når du setter markeringen på en lagret oppspenning



Sikkerhetskopierte oppspenninger finner du vanligvis i katalogen **TNC:\system\Fixture\Archive**.

Pass på at den aktive kinematikken også ble sikkerhetskopierte med oppspenningen som skal lades.

Pass på at ingen andre oppspenningsutstyr er aktive når en oppspenning aktiveres automatisk. Bruk ev. først funksjonen **FIXTURE SELECTION RESET**.

Du kan også aktivere oppspenninger via palettabeller i kolonnen **FIXTURE**.

Deaktivere oppspenning programstyrt

Du kan deaktivere en aktiv oppspenning programstyrt. Slik går du frem:



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Velg gruppen PROGRAMM VORGABEN.



- ▶ Skifte til neste funksjonstastrekke



- ▶ Velg funksjonen for tilbakestilling, og bekreft med tasten END

11.4 Verktøyholderbehandling (programvarealternativ DCM)

Grunnleggende



Maskinprodusenten må ha tilpasset TNC for denne funksjonen. Følg maskinhåndboken.

Analogt til oppspenningsutstyrsovervåking kan du også integrere verktøyholdere i kollisjonsovervåkingen.

Flere arbeidstrinn er nødvendige for å kunne aktivere verktøyholdere for kollisjonsovervåkingen:

■ **Design verktøyholder**

På HEIDENHAINs nettsted har HEIDENHAIN lagt ut verktøyholdermaler, som ble opprettet med en PC-programvare (KinematicsDesign). Maskinprodusenten kan designe ekstra verktøyholdermaler og gjøre dem tilgjengelig. Verktøyholdermalene har filendelsen **cft**

■ **Parametrisere verktøyholder: ToolHolderWizard**

Med ToolHolderWizard (toolholder = eng.: verktøyholder) definerer du de nøyaktige målene på holderen ved å parametrisere verktøyholdermalene. Kall opp ToolHolderWizard fra verktøytabellen når du vil tilordne et verktøy til en verktøyholderkinematikk. Parametriserte verktøyholdere har filendelsen **cfx**

■ **Aktivere verktøyholder**

I verktøytabellen TOOL.T tilordner du et verktøy i kolonnen **KINEMATIC** til ønsket verktøyholder (se Tilordne holderkinematikk på side 188)

Verktøyholdermaler

Forskjellige verktøyholdermaler er tilgjengelige fra HEIDENHAIN. Ta kontakt med HEIDENHAIN (e-postadresse: **service.nc-pgm@heidenhain.de**) eller med maskinprodusenten ved behov.



Parametrisere verktøyholder: ToolHolderWizard

Med ToolHolderWizard oppretter du en verktøyholder med nøyaktige mål ved hjelp av en verktøyholdermal. Slike maler er tilgjengelige fra HEIDENHAIN, eller du kan få verktøyholdermaler fra maskinprodusenten.



Før du starter ToolHolderWizard, må du ha kopiert verktøyholdermalene som skal parametriseres, til TNC.

For å tilordne holderkinematikk til et verktøy gjør du følgende:

- ▶ Velg ønsket maskindriftsmodus.



- ▶ Velg verktøytabell: Trykk på funksjonstasten VERKTØYTABELL



- ▶ Sett funksjonstasten REDIGER på PÅ



- ▶ Velg venstre funksjonstastrekke



- ▶ Vis liste over tilgjengelig kinematikk: TNC viser all holderkinematikk (.TAB-filer) og all verktøyholderkinematikk som du allerede har parametrisert (.CFX-filer)



- ▶ Kalle opp ToolHolderWizard



- ▶ Velge verktøyholdermal: TNC åpner vinduet for valg av en verktøyholdermal (filer med endelsen **CFT**)

- ▶ Velg verktøyholdermalen du vil parametrisere, med musen. Bekreft med **åpne**

- ▶ Angi alle parameterne som vises i venstre vindu. Flytt markøren med piltastene til neste inndatafelt. Når verdien er angitt, oppdaterer TNC 3D-visningen av verktøyholderen i vinduet under til høyre. Hvis funksjonen er tilgjengelig, viser TNC et hjelpebilde i vinduet oppe til høyre med en grafisk fremstilling av parameteren som skal angis.


- ▶ Angi navnet på den parametriserte verktøyholderen i feltet **Utdatafil**, og bekreft med **Generer fil**. Det er ikke nødvendig å angi filendelse (**CFX** for parametrisert oppspenningsutstyr)

- ▶ Avslutte ToolHolderWizard



Bruke ToolHolderWizard

Bruk av ToolHolderWizard er identisk med bruk av FixtureWizard (se Betjene FixtureWizard på side 364).

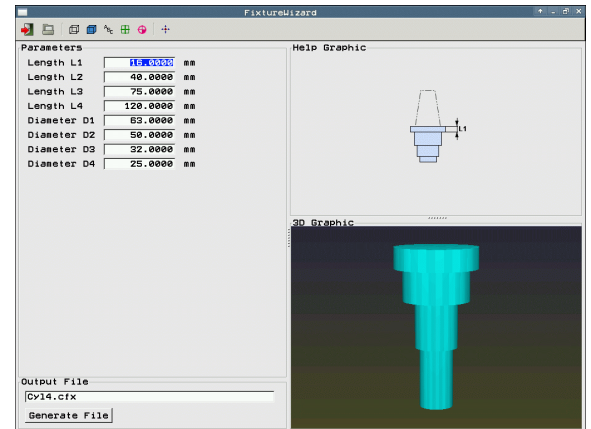

Fjerne verktøyholder



Kollisjonsfare!

Når du fjerner en verktøyholder, vil TNC ikke lenger overvåke denne holderen, selv om den fremdeles står i spindelen.

- Slett navnet på verktøyholderen fra kolonnen KINEMATIC i verktøytabelen TOOL.T.



11.5 Globale program-innstillinger (programvarealternativ)


Bruk

Funksjonen **Globale programinnstillinger** som spesielt brukes i storformfremstilling, er tilgjengelig i programkjøringsmodusene og i MDI-modus. Med denne funksjonen kan du definere forskjellige koordinattransformasjoner og -innstillinger som virker globalt og overlagret for det valgte NC-programmet, uten at du må endre NC-programmet for dette.

Du kan også aktivere eller deaktivere globale programinnstillinger i midten av programmet, forutsatt at du har avbrutt programkjøringen (se Avbryte bearbeidingen på side 567) TNC tar hensyn til verdiene du har definert, straks du har startet NC-programmet på nytt. Styringen kan også kjøre til den nye posisjonen via menyen for ny kjøring (se Ny start mot kontur på side 575).

Du har tilgang til følgende globale programinnstillinger:

Funksjoner	Ikon	Side
Grunnrotering		Side 381
Skifte akser		Side 382
Ekstra additiv nullpunktforskyvning		Side 383
Overlagret speiling		Side 383
Sperre akser		Side 384
Overlagret rotering		Side 384
Definisjon på en matefaktor som gjelder globalt		Side 384
Definisjon av håndrattoverlagring, også i virtuell akseretning VT		Side 385
Definisjon av grenseplan, grafisk støttet		Side 387

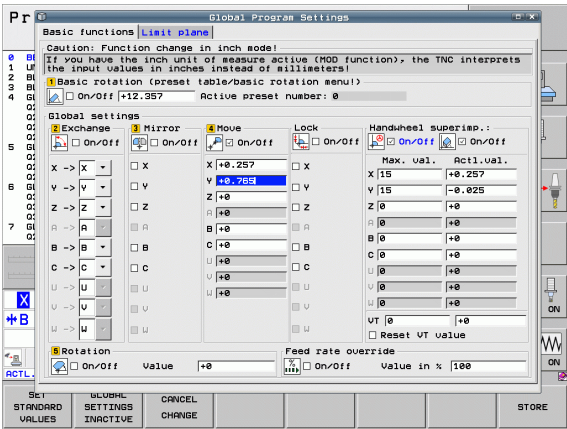



Du kan ikke bruke følgende globale programinnstillinger hvis du har brukt funksjonen **M91/M92** (kjøre frem til maskinposisjon) i NC-programmet:

- Skifte akser i de aksene hvor du kjører til maskinbaserte posisjoner
- Sperre akser

Du kan bruke look-ahead-funksjonen **M120** hvis du har aktivert de globale programinnstillingene før du starter programmet. Hvis du endrer programinnstillingene midt i programmet ved aktivert **M120**, kommer det opp en feilmelding i TNC, og videre kjøring sperrer.

Ved aktiv kollisjonsovervåking DCM kan du bare kjøre med håndrattoverlagring når du har avbrutt bearbeidingsprogrammet med ekstern stopp.

Alle aksene som ikke er aktive på maskinen, fremstilles som grå i formularet.

Forskyvningsverdier og verdier for håndrattoverlagring i formularet er prinsipielt definert i måleenheten millimeter, og vinkelverdier ved rotering i grader.



Tekniske forutsetninger



Funksjonen **Globale programinnstillinger** er et programvarealternativ og må være aktivert av maskinprodusenten.

Fra maskinprodusenten kan du få funksjoner som du kan angi og tilbakestille globale programinnstillinger med, f.eks. M-funksjoner eller produsentsykluser. Med Q-parameterfunksjonen kan du forespørre om statusen til de globale programinnstillingene GS.

For at du skal kunne bruke funksjonen håndrattoverlagring komfortabelt, anbefaler HEIDENHAIN bruk av håndhjul HR 520 (se Kjøring med elektroniske håndratt på side 485). Med HR 520 kan den virtuelle verktøyaksen velges direkte.

Håndrattet HR 410 kan også benyttes, men maskinprodusenten må da tilordne en funksjonstast på håndrattet til valg av den virtuelle aksen og programmere det i PLS-programmet.



Følgende maskinparametere må være satt for at du skal kunne bruke alle funksjonene uinnskrenket:

- **MP7641, Bit 4 = 1:**
Tillate valg av virtuell akse på HR 420.
- **MP7503 = 1:**
Kjøring i aktiv verktøyakseretning aktiv i driftsmodusen manuell drift og ved programavbrudd
- **MP7682, Bit 9 = 1:**
Overta automatisk dreietilstanden fra den automatiske driften i funksjonen **Kjøre akser under et programavbrudd**
- **MP7682, Bit 10 = 1:**
Tillate 3D-korrigerings ved aktiv dreid arbeidsplan og aktiv M128 (TCPM)



Aktivere/deaktivere funksjonen



Globale programinnstillinger er aktive til du tilbakestiller dem igjen manuelt. Vær oppmerksom på at du kan få funksjoner fra maskinprodusenten der du også kan angi og tilbakestille globale programinnstillinger programstyrt.

TNC viser symbolet  i posisjonsvisningen når en global programinnstilling er aktiv.

Hvis du velger et program via filbehandlingen, viser TNC en melding med en advarsel når globale programinnstillinger er aktive. Du kan da ganske enkelt kvittere for meldingen med funksjonstasten eller åpne formularet direkte for å foreta endringer.

Globale programinnstillinger virker ikke i modusen smarT.NC.



► Velg programkjøringsmodus eller modusen MDI.



► Skifte funksjonstastrekke



► Åpne formularet globale programinnstillinger.

► Aktiver ønskede funksjoner med de respektive verdiene.



Hvis du aktiverer flere programinnstillinger samtidig, beregner TNC transformasjonene internt i følgende rekkefølge:

- **1:** Grunnrotering
- **2:** Akseskift
- **3:** Speiling
- **4:** Forskyvning
- **5:** Overlagret rotering

De øvrige funksjonene Sperre akser, Håndrattoverlagring, Grenseplan og Matefaktor fungerer uavhengig av hverandre.



Med funksjonene nedenfor kan du navigere i formularet. Du kan også betjene formularet med musen.

Funksjoner	Tast/funksjons-tast
Gå til forrige funksjon	
Gå til neste funksjon	
Velge neste element	
Velge forrige element	
Skifte aksefunksjon: Vise liste over tilgjengelige akser	
Slå funksjon av/på når det vises en checkbox	
Tilbakestille funksjonen globale programinnstillinger:	
■ Deaktivere alle funksjoner ■ Sette alle inntastede verdier = 0, sette matefaktor = 100. Sett grunnrotering = 0 hvis ingen grunnrotering er aktiv i grunnroteringsmenyen eller i kolonnen ROT i det aktive nullpunktet i forhåndsinnstillingstabellen. Hvis ikke aktiverer TNC grunnroteringen som er angitt.	
Forkaste alle endringer etter siste gang formularet ble åpnet	
Deaktivere alle funksjoner. Inntastede og innstilte verdier opprettholdes.	
Lagre alle endringer, lukke formular	



Grunnrotering

Med funksjonen grunnrotering kompenserer du for et emne som ligger skjevt. Funksjonsmåten tilsvarer funksjonen grunnrotering. Denne funksjonen kan du bruke i manuell drift via probefunksjoner.

Du kan endre den aktive grunnroteringsverdien i formularet. TNC skriver imidlertid ikke denne verdien tilbake i grunnroteringsmenyen eller forhåndsinnstillingstabellen.

Vær også oppmerksom på at ved aktivering av et nullpunkt, aktiveres TNCen via NC-programmet (f.eks. via syklus 247) i den tilsvarende linjen for grunnrotering som er lagt inn i forhåndsinnstillingstabellen (kolonne **ROT** i nullpunktstabellen). I så fall erstatter TNC den oppførte verdien i formularet gjennom verdien fra nullpunktstabellen. Hvis nullpunktstabellen inneholder verdien 0, er ikke grunnroteringen lenger aktiv etter aktiveringen av en slik linje.

Hvis du trykker på funksjonstasten SETT/ANGI STANDARDVERDI, gjenopprettet TNC grunnroteringen som er tilordnet det aktive nullpunktet (forhåndsinnstilling).



Vær oppmerksom på at du ev. må foreta en ny kjøring til konturen etter at denne funksjonen er aktivert. TNC åpner i så fall automatisk menyen for ny kjøring når formularet lukkes (se Ny start mot kontur på side 575).

Vær oppmerksom på at probesykluser, som brukes til å registrere og skrive en grunnrotering under programkjøringen, overskriver én av verdiene som du har definert i formularet.



Skifte akser

Med funksjonen skifte akser kan du tilpasse aksene (programmert i et hvilket som helst NC-program) til den aktuelle aksekonfigurasjonen for din maskin, eller tilpasse dem til gjeldende oppspenningssituasjon:



Når du har aktivert funksjonen skifte akser, virker alle etterfølgende transformasjoner på den skiftede aksen.

Pass på at du foretar akse-skiftet på riktig måte, ellers sender TNC feilmeldinger.

Posisjoneringer i M91-posisjoner er ikke tillatt for akser som har blitt skiftet.

Vær oppmerksom på at du ev. må foreta en ny kjøring til konturen etter at denne funksjonen er aktivert. TNC åpner i så fall automatisk menyen for ny kjøring når formularet lukkes (se Ny start mot kontur på side 575).

- ▶ I formularet for globale programinnstillinger må du sette fokus på **Skifte av/på**. Aktiver funksjonen med tasten SPACE
- ▶ Med pil-ned-tasten setter du fokus på den linjen der aksene som skal skiftes, står til venstre.
- ▶ Trykk på tasten GOTO for å se listen over akser du vil skifte til
- ▶ Velg aksene du vil skifte til, med pil-ned-tasten, og overfør med ENT-tasten

Hvis du arbeider med mus, kan du velge aksene direkte ved å klikke på pull-down-menyen.

Overlagret speiling

Med funksjonen Overlagret speiling kan du speile alle aktive akser.



Speilingsaksene som er definert i formularet, virker i tillegg til verdier som allerede er definert i syklus 8 (speiling).

Vær oppmerksom på at du ev. må foreta en ny kjøring til konturen etter at denne funksjonen er aktivert. TNC åpner i så fall automatisk menyen for ny kjøring når formularet lukkes (se Ny start mot kontur på side 575).

- ▶ I formularet for globale programinnstillinger må du sette fokus på **Speiling av/på**. Aktiver funksjonen med tasten SPACE
- ▶ Merk aksene du vil speile, med pil-ned-tasten
- ▶ Trykk på SPACE-tasten for å speile aksene. Trykker du en gang til på SPACE-tasten, oppheves funksjonen igjen.

Hvis du arbeider med mus, kan du aktivere ønsket akse direkte ved å klikke på aksene.

Ekstra additiv nullpunktforskyvning

Med funksjonen additiv nullpunktforskyvning kan du kompensere forskyvninger i alle aktive akser.



Verdiene som er definert i formularet, kommer i tillegg til verdier som allerede er definert i programmet via syklus 7 (nullpunktforskyvning).

Vær oppmerksom på at forskyvingene virker ved aktivt dreid arbeidsplan i maskinkoordinatsystemet.

Vær oppmerksom på at du ev. må foreta en ny kjøring til konturen etter at denne funksjonen er aktivert. TNC åpner i så fall automatisk menyen for ny kjøring når formularet lukkes (se Ny start mot kontur på side 575).



Sperre akser

Med denne funksjonen kan du sperre alle aktive akser. Når programmet kjøres, utfører TNC ingen bevegelser i de aksene du har sperret.



Pass på at posisjonen til den sperrede aksen ikke forårsaker kollisjoner når du aktiverer denne funksjonen.

- ▶ I formularet for Globale programinnstillinger må du sette fokus på **Sperr av/på** og aktivere funksjonen med tasten SPACE
- ▶ Sett fokus på aksen du vil sperre, med pil-ned-tasten
- ▶ Trykk på SPACE-tasten for å sperre aksen. Trykker du en gang til på SPACE-tasten, oppheves funksjonen igjen.

Hvis du arbeider med mus, kan du aktivere ønsket akse direkte ved å klikke på aksen.

Overlagret rotering

Med funksjonen Overlagret rotering kan du definere en ønsket rotering av koordinatsystemet i det arbeidsplanet som er aktivt i øyeblikket.



Den overlagrede roteringen som er definert i formularet, kommer i tillegg til verdien som er definert i programmet via syklus 10 (rotering).

Vær oppmerksom på at du ev. må foreta en ny kjøring til konturen etter at denne funksjonen er aktivert. TNC åpner i så fall automatisk menyen for ny kjøring når formularet lukkes (se Ny start mot kontur på side 575).

Mateoverstyring

Med funksjonen Mateoverstyring kan du redusere og øke den programmerte matingen prosentvis. TNC tillater verdier mellom 1 og 1000 %.



Pass på at TNC alltid sammenligner matefaktoren med den aktuelle matingen som du ev. allerede har økt eller redusert, ved å endre mateoverstyringen.

Håndrattoverlagring

Med funksjonen håndrattoverlagring tillater du overlagret kjøring med håndrattet mens TNC kjører et program. Når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv, kan du velge i en valgboks om du vil kjøre verktøyet i maskinkoordinatsystemet eller i det dreide inndatakoordinatsystemet:

■ Kjøre i maskinkoordinatsystemet¹:

TNC kjører verktøyet i maskinens koordinatsystem, dvs. alltid parallelt med maskinaksene X, Y eller Z. TNC tar ikke hensyn til noen grunnrotasjon eller aktive koordinattransformasjoner.

■ Kjøre i det dreide inndatakoordinatsystemet²:

Hvis funksjonen Drei arbeidsplan (**PLANE**) er aktiv, kjører TNC verktøyet til det dreide arbeidsplanet som er definert av TNC.

I kolonnen **Maks.-verdi** definerer du maks. tillatt vei som du ønsker å kjøre med håndrattet. Verdien som faktisk er kjørt i hver akse, overtar TNC i kolonnen **Aktuell verdi** med en gang du avbryter programkjøringen (STIB=OFF). Den aktuelle verdien er lagret helt til du sletter den (også etter strømbrudd). Du kan også redigere den **aktuelle verdien**. TNC reduserer eventuelt verdien du har lagt inn, til den gjeldende **maks.verdien**.



Hvis en **aktuell verdi** angis når funksjonen aktiveres, kaller TNC opp funksjonen **Ny start mot kontur** når den lukker vinduet, for å kjøre den definerte verdien (se Ny start mot kontur på side 575).

TNC overskriver en maks. kjøreavstand som allerede er definert med **M118** i NC-programmet, med den innlagte verdien i formularet. Verdier som allerede er kjørt med håndrattet via **M118**, fører TNC inn i formularet i kolonnen **aktuell verdi**, slik at det ikke oppstår hopp i visningen ved aktivering. Hvis avstanden som allerede er kjørt via **M118** er større enn maksimalverdien som er tillatt i formularet, aktiverer TNC funksjonen for ny start mot kontur, når vinduet lukkes, for å kjøre differanseverdien (se Ny start mot kontur på side 575).

Hvis du forsøker å angi en **aktuell verdi** som er større enn **maks.verdien**, vises det en feilmelding i TNC. Den **aktuelle verdien** skal aldri være større enn **maks.verdien**.

	Max. Val.	Act1.Val.
X	15	+0.257
Y	15	-0.025
Z	0	+0
A	0	+0
B	0	+0
C	0	+0
U	0	+0
V	0	+0
W	0	+0
VT	0	+0

☐ Reset VT value



Virtuell akse VT



For å kunne kjøre med håndrattet i virtuell akseretning VT må du aktivere funksjonen **M128** eller **FUNCTION TCPM**.
Du kan bare kjøre håndrattoverlagret i virtuell akseretning hvis DCM er inaktiv.

Du kan utføre håndrattoverlagring også i den verktøyakseretningen som er aktiv i øyeblikket. For aktivering av denne funksjonen står linjen **VT** (Virtual Toolaxis) til disposisjon.

Med håndrattet i den virtuelle aksen blir de kjørte verdiene værende aktive i grunninnstillingen for et verktøyskift. Ved hjelp av funksjonen **Tilbakestill funksjonen VT-verdi** kan du fastsette at TNC tilbakestiller verdiene som er kjørt i VT ved verktøyskift:

- I formularet for globale programinnstillinger må du sette fokus på **Tilbakestill VT-verdi**. Aktiver funksjonen med tasten SPACE

Med et håndhjul HR 5xx kan du velge aksen VT for å kunne kjøre overlagret i virtuell akseretning (se Velge akse som skal kjøres på side 490). Arbeidet med den virtuelle aksen VT foregår svært komfortabelt med det trådløse håndhjulet HR 550 FS (se Kjøring med elektroniske håndratt på side 485).

Også i den ekstra statusvisningen (kategorien **POS**) viser TNC verdien som er kjørt i den virtuelle aksen, med en egen posisjonsvisning **VT**



Fra maskinprodusenten kan du få funksjoner der kjøringen i virtuelle akseretninger kan påvirkes av PLS.

Handwheel superimp.:

On/Off

	Max. val.	Act1.val.
X	15	+0.257
Y	15	-0.025
Z	0	+0
A	0	+0
B	0	+0
C	0	+0
U	0	+0
V	0	+0
W	0	+0
VT	0	+0

☐ Reset VT value

rate override

On/Off

Value in %


100



Grenseplan

Grenseplanet er en kraftig funksjon for forskjellige brukssituasjoner. Du kan enkelt realisere følgende bearbedinger:

- **Unngå endebrytermeldinger:**
NC-programmer som er opprettet i CAM-systemet, sender ofte sikkerhetsposisjoneringer ut i nærheten av endebryterområdet for en bestemt maskin. Hvis du i en kort periode må legge bearbeidingen til en mindre maskin, fører disse posisjoneringsblokkene til programavbrudd. Med grenseplanfunksjonen kan du begrense arbeidsområdet for en mindre maskin slik at det ikke kommer noen endebrytermeldinger.
- **Bearbeide definerbare områder:**
Ved reparasjonsarbeid, som ofte begrenser seg til et lite område, kan du raskt og enkelt definere området grafisk støttet, via grenseplanene. TNC utfører da bearbeidingen bare innenfor det definerte området.
- **Bearbeide på grensehøyde:**
Med definisjonen av et grenseplan i verktøysakseretningen kan du, for eksempel hvis kun finkonturen er tilgjengelig, simulere tilordninger med flere forskyvninger av grensen i negativ retning. TNC utfører bearbeidingen utenfor grensen, men lar verktøyet stå i den definerte grensen i verktøysakseretningen.

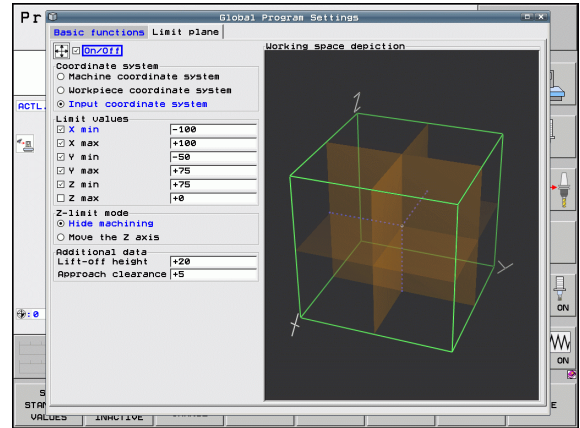

Funksjonsbeskrivelse

**Kollisjonsfare!**

Vær oppmerksom på at definisjonene av ett eller flere grenseplan fører til posisjoneringer som ikke er definert i NC-programmet og dermed heller ikke kan simuleres!

Bruk kun funksjonen grenseplan i forbindelse med linære blokker. TNC overvåker generelt ikke sirkelbevegelser!

Ved blokkjoring til en posisjon utenfor det aktive arbeidsområdet posisjonerer TNC verktøyet i posisjonen hvor det definerte arbeidsområdet ble forlatt.

Hvis verktøyet er utenfor arbeidsområdet ved en syklusoppkalling, utføres ikke hele syklusen!

TNC utfører alle tilleggsfunksjonene M som er definert utenfor arbeidsområdet i NC-programmet. Dette gjelder også for PLS-posisjoneringer eller kjørekommandoer fra NC-makroer.

Funksjonen Grenseplan er aktiv også i driftsmodusen MDI.

Funksjonen for definering av grenseplanet finner du i formularet globale programinnstillinger under fanen **Grenseplan**. Når funksjonen grenseplan er koblet inn (valgboks **av/på**), og det er aktivert et område i en akse med valgboksen, vises dette planet grafisk på høyre side. Den grønne kvaderen tilsvarer arbeidsområdet til maskinen.

TNC har funksjonene som er beskrevet nedenfor:

■ **Område Koordinatsystem:**

Her angir du i hvilket koordinatsystem de inntastede dataene i området **Grenseverdi** skal gjelde for.

■ **Maskinkoordinatsystem:**

Grenseverdiene refererer til maskinkoordinatsystemet (M91-system).

■ **Emnekoordinatsystem:**

Grenseverdiene refererer til emnekoordinatsystemet (M91-system). Emnekoordinatsystemet referer til nullpunktet som er angitt på emnet, uten hensyn til en definert grunnrotering og til andre aktive koordinatomregninger.

■ **Inndatakoordinatsystem:**

Grenseverdiene refererer til inntastingskoordinatsystemet. Inntastingskoordinatsystemet stemmer overens med emnekoordinatsystemet når ingen andre koordinatomregninger er aktive. Ved aktive koordinatomregninger (grunnrotering, nullpunktforskyvning, speiling, rotering, skaleringsverdi, dreid arbeidsplan) avviker inntastingskoordinatsystemet tilsvarende fra emnekoordinatsystemet.

- **Område Grenseverdi:**
Her definerer du de egentlige grenseverdiene. Du kan definere et minimum og maksimum grenseplan for hver akse. I tillegg må funksjonen aktiveres for hver akse med valgboks.
- **X min:**
Minimumsverdi for grenseplanet i X-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **X maks:**
Maksimumsverdi for grenseplanet i X-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **Y min:**
Minimumsverdi for grenseplanet i Y-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **Y maks:**
Maksimumsverdi for grenseplanet i Y-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **Z min:**
Minimumsverdi for grenseplanet i Z-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **Z maks:**
Maksimumsverdi for grenseplanet i Y-retningen, enhet mm eller inch (tommer)
- **Område Modus verktøyaksegrense:**
Her angir du hvordan TNC skal reagere ved et grenseplan i verktøyets akseretning.
- **Skjul bearbeiding:**
TNC stopper verktøyet på det punktet hvor den støter på minimum aksegrense i verktøysakseretningen. Hvis det er definert en sikkerhetsavstand, trekker TNC verktøyet tilbake til denne verdien. Så snart en posisjon ligger innenfor det tillatte arbeidsområdet igjen, posisjonerer TNC verktøyet dit med posisjoneringslogikk, ev. med en definert posisjoneringsavstand.
- **Bearbeide på grense:**
TNC stopper bevegelser i som går i retning av den negative verktøyaksen, men utfører alle bevegelser utenfor grensen i arbeidsplanet. Så snart posisjonen i verktøyaksen er innenfor arbeidsområdet igjen, kjøres verktøyet som programmert igjen. Funksjonen er ikke tilgjengelig i positiv verktøyakseretning



■ Område **Tilleggsdata**:■ **Sikkerhetsavst.:**

Sikkerhetsavstand som TNC kjører verktøyet i retning av den positive verktøysaksen, hvis et grenseplan er overskredet. Verdien er inkremental. Hvis 0 angis, blir verktøyet stående i utløpspunktet.

■ **Posisjoneringsavstand.:**

Fremskutt stoppavstand for plassering av verktøyet etter at verktøyet er innenfor arbeidsområdet igjen. Verdien er inkremental på gjeninnløpspunktet

Posisjoneringslogikk

TNC kjører mellom utløps- og gjeninnløpsposisjonen med følgende posisjoneringslogikk:

- ▶ Hvis definert, kjører TNC verktøyet fritt i maskinakse retning Z med **sikkerhetsavstanden**. Hvis Dreie plan er aktiv (**PLANE**-funksjon), kjører TNC fritt i verktøysakse retningen med **sikkerhetsavstanden**.
- ▶ Deretter posisjonerer TNC verktøyet i en rett linje på gjeninnløpsposisjonen. TNC forskyver gjeninnløpsposisjonen med **posisjoneringsavstanden** i positiv verktøyakse retning, hvis den er definert.
- ▶ Deretter kjører TNC verktøyet til gjeninnløpsposisjonen og fortsetter programmet

**Kollisjonsfare!**

Vær oppmerksom på at dersom **M128 (FUNCTION TCPM)** er aktiv og hodeaksene er dreid innover, kjører TNC alltid verktøyet i retning maskinakse Y rundt **sikkerhetsavst.!**

11.6 Adaptiv matingskontroll AFC (programvarealternativ)

Bruk



Funksjonen **AFC** må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Maskinprodusenten kan også ha definert om TNC skal bruke spindelytelsen eller en hvilken som helst annen verdi som startstørrelse for matingskontrollen.




Adaptiv matingskontroll er ikke beregnet på verktøy under 5 mm diameter. Grensediameteren kan også være større hvis den nominelle ytelsen til spindelen er svært høy.

Ved bearbeidinger der mating og spindelturtall må passe sammen (f.eks. ved gjengeboring), må du ikke arbeide med adaptiv matingskontroll.

Ved adaptiv matingskontroll reguleres banematingen ved bearbeiding av et program automatisk. Reguleringen er avhengig av den aktuelle spindelytelsen. Spindelytelsen som hører til hvert bearbeidingssegment, må måles i et læresnitt og lagres av TNC i en fil som hører til bearbeidingsprogrammet. Når det aktuelle bearbeidningssegmentet startes, det skjer vanligvis når spindelen slås på, regulerer TNC matingen slik at denne befinner seg innenfor grensene som du definerer.

På den måten kan du unngå negativ påvirkning på verktøyet, emnene og maskinen, som kan oppstå på grunn av at snittbetingelsene endres. Snittbetingelsene endrer seg spesielt ved:

- Verktøyslitasje
- Ujevn snittdybde, noe som opptrer i økende grad på støpte deler
- Ujevn hardhetsgrad på grunn av materialinnleiring

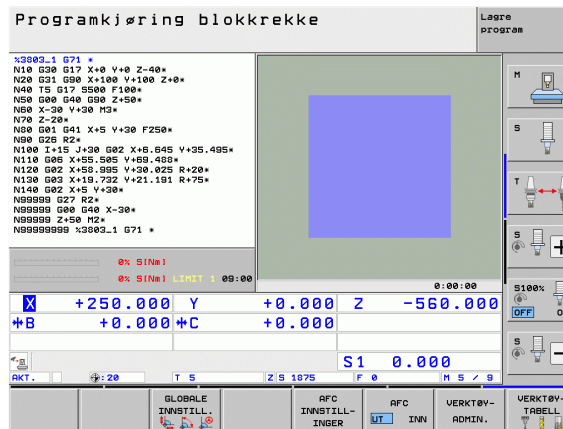

Bruk av adaptiv matingskontroll AFC har følgende fordeler:

- Optimering av bearbeidingstiden
Ved å regulere matingen forsøker TNC å overholde den innlærte maksimale spindelytelsen i løpet av hele bearbeidingstiden. Den totale bearbeidingstiden forkortes ved hjelp av matingsøkninger i bearbeidingssoner med mindre materialavspen.
- Verktøyovervåking
Hvis spindelytelsen overskrider den innlærte maksimalverdien, reduserer TNC matingen helt til referansen for spindelytelse igjen er nådd. Hvis den maksimale spindelytelsen overskrides under bearbeiding samtidig som minstematingen som du har innstilt underskrides, foretar TNC en utkoblingsreaksjon. På denne måten forhindres det at det oppstår skader etter brudd eller slitasje på fresen.
- Beskyttelse av maskinmekanikken
Reduksjon i matingen og utkoblingsreaksjoner i rett tid beskytter maskinen mot skader på grunn av overbelastning.

Definere AFC-grunninnstillinger

I tabellen **AFC.TAB**, som skal være lagret i rotkatalogen **TNC:**, fastsetter du reguleringsinnstillingene som TNC skal gjennomføre matingskontrollen med.

Dataene i denne tabellen er standardverdier som ved læresnitt kopieres til en avhengig fil som hører til bearbeidingsprogrammet, og som fungerer som grunnlag for kontrollen. I denne tabellen skal følgende data defineres:

Kolonne	Funksjon
NR	Løpende linjenummer i tabellen (har ingen ytterligere funksjon)
AFC	Navn på reguleringsinnstillingen. Dette navnet må du føre inn i kolonnen AFC i verktøytabellen. Navnet fastsetter tilordningen av reguleringsparameteren til verktøyet.
FMIN	Mating der TNC skal utføre en overbelastningsreaksjon. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. Inndataområde: 50 til 100 %
FMAX	Maksimal mating i materialet som TNC automatisk kan øke til. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen.
FIDL	Mating som TNC skal kjøre når verktøyet ikke skjærer (mating i luften). Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen.
FENT	Mating som TNC skal kjøre når verktøyet kjøres ut og inn av materialet. Angi prosentverdien i forhold til den programmerte matingen. Maksimal inntastet verdi: 100 %
OVLD	Reaksjon som TNC skal utføre ved overbelastning: ■ M: Kjør en makro som er definert av maskinprodusenten ■ S: Utfør NC-stopp straks ■ F: Utfør NC-stopp når verktøyet er frikjørt ■ E: Vis bare en feilmelding på skjermen ■ -: Ikke utfør overbelastningsreaksjoner TNC utfører overbelastningsreaksjonen når den maksimale spindelytelsen overskrides med mer enn 1 sekund (ved aktiv regulering), samtidig som minstematingen som ble definert, underskrides. Angi ønsket funksjon med ASCII-tastaturet
POUT	Spindelytelse der TNC skal registrere emneutfall. Angi prosentverdien i forhold til den lærte referanselasten. Anbefalt verdi: 8 %



Kolonne	Funksjon
SENS	Reguleringsens ømfintlighet (aggressivitet). Angi en verdi mellom 50 og 200. 50 tilsvarer en treg regulering, 200 en svært aggressiv regulering. En aggressiv regulering reagerer hurtig og med store verdiendringer, men kan imidlertid forårsake feil. Anbefalt verdi: 100
PLS	Verdi som TNC skal overføre til PLS i begynnelsen av et bearbeidingssegment. Maskinprodusenten fastsetter funksjonen. Følg maskinhåndboken.



I tabellen **AFC.TAB** er det mulig å definere et vilkårlig antall reguleringsinnstillinger (linjer).

Hvis det ikke finnes en tabell med navnet AFC.TAB i katalogen **TNC:**, bruker TNC en reguleringsinnstilling som er fastsatt internt for læresnittet. Vi anbefaler at du bruker tabellen AFC.TAB.

Gå fram som følger for å opprette filen AFC.TAB (bare nødvendig hvis filen ikke allerede finnes):

- ▶ Velg driftsmodusen **Lagre/rediger program**
- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velg katalogen **TNC:**
- ▶ Åpne en ny **AFC.TAB**-fil, bekreft med ENT: TNC viser en liste med tabellformater
- ▶ Velg tabellformat **AFC.TAB** og bekreft med ENT: TNC oppretter tabellen med reguleringsinnstillingen **Standard**



Gjennomføre læresnitt

TNC har flere funksjoner som kan brukes til å starte og avslutte et læresnitt.

- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3:** TNC starter en snittsekvens med aktiv AFC. Byttet fra læresnitt i kontrollmodus skjer så snart referanseytelsen er beregnet via lærefasen eller når en av forhåndsinnstillingene **TIME**, **DIST** eller **LOAD** er oppfylt. Med **TIME** definerer du den maksimale varigheten til lærefasen i sekunder. **DIST** definerer den maksimale distansen for læresnittet. Med **LOAD** kan du forprogrammere en referanselast direkte. Innføringene i **TIME**, **DIST** og **LOAD** virker modalt. Du kan ikke tilbakestille den aktuelle funksjonen ved å programmere på nytt med verdien 0.
- **FUNCTION AFC CUT END:** Funksjonen **AFC CUT END** avslutter AFC-reguleringen
- **FUNCTION AFC CTRL:** Funksjonen **AFC CTRL** starter kontrollmodusen fra det punktet denne blokken kjøres (også selv om lærefasen ikke er avsluttet ennå)

Gjør som følger for å programmere AFC-funksjonene for start og avslutning av læresnittet:

- ▶ Velg tasten SPEC FCT i driftsmodusen Programmering
- ▶ Velg funksjonstasten PROGRAMFUNKSJONER
- ▶ Velg funksjonstasten FUNCTION AFC
- ▶ Velge funksjon

Med et læresnitt kopierer TNC først grunninnstillingen for hvert bearbeidingssegment som er definert i tabellen AFC.TAB, over til filen **<name>.H.AFC.DEP**. **<name>** er navnet på NC-programmet som du har gjennomført læresnittet for. I tillegg registrerer TNC den maksimale spindelytelsen som oppstår i løpet av læresnittet, og lagrer også denne verdien i tabellen.



Hver enkelt linje i filen **<name>.H.AFC.DEP** svarer til et bearbeidingssegment som du kan starte med **FUNCTION AFC CUT BEGIN** og avslutte med **FUNCTION AFC CUT END**. Du kan redigere alle data i filen **<name>.H.AFC.DEP** hvis du ønsker å foreta optimeringer. Når du har gjennomført optimeringene sammenlignet med verdiene som er oppført i tabellen AFC.TAB, skrives en ***** foran reguleringsinnstillingene i kolonnen AFC. I tillegg til dataene i tabellen AFC.TAB (se Definere AFC-grunninnstillinger på side 393) lagrer TNC følgende ekstrainformasjon i filen **<name>.H.AFC.DEP**:

Kolonne	Funksjon
NR	Nummeret på bearbeidingssegmentet
TOOL	Nummer eller navn på verktøyet som bearbeidingssegmentet ble gjennomført med (kan ikke redigeres)
IDX	Verktøyindeksen som bearbeidingssegmentet ble gjennomført med (kan ikke redigeres)
N	Skille for henting av verktøy: 0: Verktøyet ble hentet opp med verktøynummeret 1: Verktøyet ble hentet opp med verktøynavnet
PREF	Referanselast på spindelen. TNC beregner prosentverdien i forhold til spindelens nominelle ytelse.
ST	Status for bearbeidingssegmentet: L: Ved neste kjøring følger et læresnitt for dette bearbeidingssegmentet. Verdier i denne linjen overskrives av TNC. C: Læresnittet ble gjennomført. Ved neste kjøring kan en automatisk matingskontroll utføres.
AFC	Navn på reguleringsinnstillingen



Før du foretar et læresnitt, må du ta hensyn til følgende:

- Ved behov må du tilpasse reguleringsinnstillingene i tabellen AFC.TAB
- Før inn ønsket reguleringsinnstilling for alt verktøy i kolonnen **AFC** i verktøytabellen TOOL.T.
- Velg programmet som du vil lære inn.
- Aktivere funksjonen adaptiv matingskontroll ved hjelp av funksjonstast (se Aktivere/deaktivere AFC på side 399)



Når du gjennomfører et læresnitt viser TNC den hittil registrerte spindelreferanseytelsen i et overlappingsvindu.

Du kan når som helst tilbakestille referanseytelsen ved å trykke på funksjonstasten PREF RESET TNC starter deretter lærefasen på nytt.

Når du gjennomfører et læresnitt, setter TNC spindeloverstyringen på 100 % internt. Det er ikke lenger mulig å endre spindelturtallet.

I løpet av læresnittet kan du endre bearbeidingsmatingen etter ønske via mateoverstyringen. Dermed kan du påvirke den beregnede referanselasten.

Du må ikke kjøre hele bearbeidingstrinnet i læremodus. Når snittbetingelsene ikke lenger forandrer seg vesentlig, kan du skifte over i reguleringsmodusen. Trykk på funksjonstasten AVSLUTT LÆRING. Statusen endrer seg fra **L** til **C**.

Du kan gjenta et læresnitt så ofte du ønsker. Sett da statusen **ST** manuelt på **L** igjen. En gjentakelse av læresnittet kan være nødvendig hvis den programmerte matingen er programmert for høyt og du må dreie mateoverstyringen sterkt tilbake under bearbeidingstrinnet.

TNC skifter bare status fra læring (**L**) til regulering (**C**) hvis den beregnede referanselasten er større enn 2 %. Ved mindre verdier er en adaptiv matingskontroll ikke mulig.



Gå fram på følgende måte for å velge filen **<name>.H.AFC.DEP** og eventuelt redigere den:



▶ Velg driftsmodusen **Mid-program-oppstart**



▶ Skift funksjonstastrekke



▶ Velg tabellen for AFC-innstillinger

▶ Gjennomfør optimeringer hvis nødvendig.



Vær oppmerksom på at filen **<name>.H.AFC.DEP** er sperret for redigering så lenge du kjører NC-programmet **<name>.H**. Data i tabellen vises rødt.

TNC opphever ikke redigeringssperren før en av følgende funksjoner er kjørt:

- **M02**
- **M30**
- **END PGM**

Du kan også endre filen **<name>.H.AFC.DEP** i driftsmodusen Lagre/rediger program. Der kan du også slette et helt bearbeidingssegment om nødvendig (komplett linje).



For å kunne redigere filen **<name>.H.AFC.DEP** må du ev. stille inn filbehandlingen slik at TNC viser avhengige filer (se Konfigurere PGM MGT på side 597).

Aktivere/deaktivere AFC



► Velg driftsmodusen **Mid-program-oppstart**



► Skift funksjonstastrekke



► Aktivere adaptiv matingskontroll: Sett funksjonstasten på PÅ, TNC viser AFS-symbolet i posisjonsvisningen (se Statusvisning på side 81)



► Deaktivere adaptiv matingskontroll: Sett funksjonstasten på AV



Den adaptive matingskontrollen er aktivert helt til du deaktiverer den med funksjonstasten. TNC lagrer funksjonstastens stilling også ved strømbrudd.

Hvis den adaptive matingskontrollen er aktivert i modusen **Regler**, setter TNC spindeloverstyringen internt på 100 %. Det er ikke lenger mulig å endre spindelurtallet.


Hvis den adaptive matingskontrollen er aktivert i modusen **Regler**, overtar TNC funksjonen til mateoverstyringen:

- Hvis du øker mateoverstyringen, har det ingen påvirkning på kontrollen.
- Hvis du reduserer mateoverstyringen med mer enn **10%** i forhold til den maksimale stillingen, kobler TNC ut den adaptive matekontrollen. I så fall viser TNC et vindu med en informasjonstekst.

I NC-blokker der **FMAX** er programmert, er den adaptive matingskontrollen **ikke aktivert**.

Oppstart midt i program ved aktiv matingskontroll er tillatt. TNC tar hensyn til snittnummeret på igangkjøringspunktet.

TNC viser forskjellig informasjon i den ekstra statusindikatoren når den adaptive matingskontrollen er aktiv (se Adaptiv matingskontroll AFC (arkfane AFC, programvarealternativ) på side 90). I tillegg viser TNC symbolet  i posisjonsvisningen.

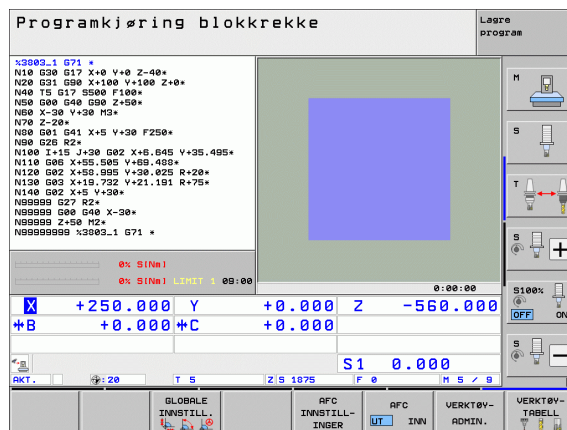

Protokollfil

Under et læresnitt lagres forskjellig informasjon for hvert bearbeidingssegment i filen **<name>.H.AFC2.DEP.<name>** er navnet på NC-programmet som du har gjennomført læresnittet for. Ved regulering oppdaterer TNC dataene og gjennomfører forskjellige analyser. Følgende data er lagret i denne tabellen:

Kolonne	Funksjon
NR	Nummeret på bearbeidingssegmentet
TOOL	Nummer eller navn på verktøyet som bearbeidingssegmentet ble gjennomført med
IDX	Indeks på verktøyet som bearbeidingssegmentet ble gjennomført med
SNOM	Nom. turtall på spindel [o/min]
SDIF	Maksimal differanse på spindelturtallet i % i forhold til nominelt turtall
LTIME	Bearbeidingstiden for læresnittet
CTIME	Bearbeidingstiden for kontrollsnittet
TDIFF	Tidsforskjell mellom bearbeidingstiden ved læring og regulering i %
PMAX	Maksimal spindelytelse som oppstår under bearbeidingen. TNC beregner prosentverdien i forhold til spindelens nominelle ytelse
PREF	Referanselast på spindelen. TNC beregner prosentverdien i forhold til spindelens nominelle ytelse
FMIN	Minste matefaktor som oppstår. TNC beregner prosentverdien i forhold til den programmerte matingen.
OVLD	Reaksjon som TNC har utført ved overbelastning: ■ M: En makro definert av maskinprodusenten er kjørt ■ S: Direkte NC-stopp er utført ■ F: NC-stopp er utført etter at verktøyet er frikjørt ■ E: Det vises en feilmelding på skjermen ■ -: Ingen overbelastningsreaksjon er utført
BLOCK	Blokknummeret der bearbeidingssegmentet starter





TNC beregner hele bearbeidingstiden for alle læresnitt (**LTIME**), alle kontrollsnitt (**CTIME**) og hele tidsforskjellen (**TDIFF**) og legger inn disse dataene bak nøkkelordet **TOTAL** i siste linje i protokollfilen.

TNC kan bare beregne tidsforskjellen (**TDIFF**) når du gjennomfører hele læresnittet. Hvis ikke blir kolonnen tom.

Slik velger du filen **<name>.H.AFC2.DEP**:



► Velg driftsmodusen **Mid-program-oppstart**



► Skift funksjonstastrekke

AFC
INNVSTILL-
INGER

► Velg tabellen for AFC-innstillinger

TABELL
VUR-
DERING

► Vis protokollfil



Overvåke verktøybrudd/verktøyslitasje



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Med funksjonen for brudd-/slitasjeovervåking kan en snittavhengig verktøybruddregistrering realiseres ved aktiv AFC.

Ved hjelp av funksjoner som kan defineres av maskinprodusenten, kan du definere prosentverdien for slitasje- eller bruddregistrering i henhold til den nominelle ytelsen.

Hvis den definerte grensespindelytelsen overskrides eller underskrides, utfører TNC en NC-stopp.

Overvåke spindelbelastning



Denne funksjonen må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Med funksjonen for overvåking av spindelbelastning kan spindelbelastningen overvåkes på en enkel måte, for eksempel for å gjenkjenne overbelastninger i henhold til spindelytelsen.

Funksjonen er uavhengig av AFC, altså ikke snittavhengig og ikke avhengig av læresnitt. Prosentverdien for grensespindelytelsen i henhold til den nominelle ytelsen må defineres via en funksjon som kan defineres av maskinprodusenten.

Hvis den definerte grensespindelytelsen overskrides eller underskrides, utfører TNC en NC-stopp.



11.7 Aktiv antivibrasjonsfunksjon ACC (programvarealternativ)

Bruk



Funksjonen **ACC** må aktiveres og tilpasses av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Ved grovfresing (effektfresing) opptrer det store fresekrefter. Avhengig av turtallet på verktøyet, resonans i verktøysmaskinen og sponmengder (skjæreeffekt ved fresing) kan det oppstå vibrasjoner. Disse vibrasjonene utsetter maskinen for store belastninger. På overflaten på emnet fører vibrasjonene til lite pene merker. Verktøyet utsettes også for kraftig og ujevn slitasje på grunn av vibrasjonene, og i ekstreme tilfeller kan det også oppstå verktøybrudd.

For å redusere vibrasjonstendensen for en maskin tilbyr HEIDENHAIN nå en effektiv reguleringsfunksjon med **ACC (Active Chatter Control)**. På området for tungsavsporing gir bruken av denne reguleringsfunksjonen særlig godt resultat. Med ACC kan man oppnå en vesentlig bedre skjæreeffekt. Avhengig av maskintype kan man med samme tidsforbruk øke avsporningsmengden med opp til 25 % eller mer. Samtidig reduserer du belastningen på maskinen og øker standtiden for verktøyet



Vær oppmerksom på at ACC er utviklet spesielt for tungsavsporing, og er særlig effektiv ved bruk på dette området. For å finne ut om ACC gir fordeler også ved normal grovfresing må man prøve seg frem.

Aktivere/deaktivere ACC

For å aktivere ACC må du sette kolonnen **ACC** til 1 og angi antall skjæringer for verktøyet i kolonnen **CUT..** Ytterligere innstillinger er ikke nødvendig. Når **ACC** er aktiv, viser TNC-symbolet i posisjonsvisningen.

For å deaktivere ACC må du sette kolonnen **ACC** til 0.



11.8 Opprette tekstfiler

Bruk

I TNC kan du opprette og redigere tekster ved hjelp av et tekstredigeringsprogram. Vanlige bruksområder:

- Beholde erfaringsverdier
- Dokumentere arbeidsforløp
- Opprette formelsamlinger


Tekstfiler er filer av typen .A (ASCII). Hvis du vil bearbeide andre filtyper, må du først konvertere dem til filtype .A.

Tekstfiler er filer av typen .A (ASCII). Hvis du vil redigere andre filtyper, kan du bruke tilleggsværktøyet **Mousepad** (se Vise og redigere tekstfiler på side 144).

Åpne og forlate tekstfil

- ▶ Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
- ▶ Åpne filbehandlingen: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Vise filer av typen .A: Trykk først på funksjonstasten VELG TYPE og deretter på funksjonstasten VIS .A
- ▶ Velg fil, og åpne den med funksjonstasten VELG eller tasten ENT, eller åpne en ny fil: Angi et nytt navn, og bekreft med tasten ENT

Når du vil forlate redigeringsprogrammet, åpner du filbehandlingen og velger en fil av en annen type, f.eks. et bearbeidingsprogram.

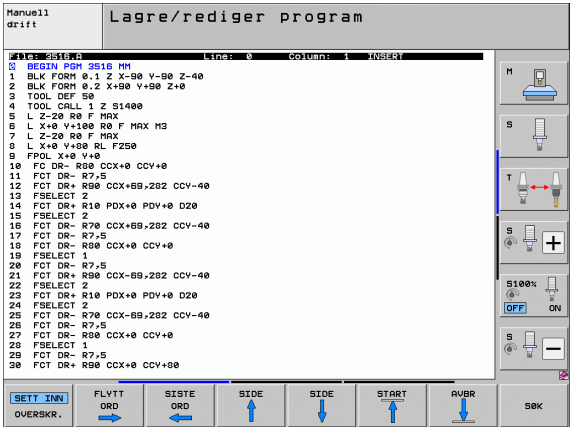

Redigeringsfunksjoner	Tast
Starte på ny linje	
Slette tegnet til venstre for markøren	
Sette inn mellomrom	
Skifte mellom små og store bokstaver	 

Redigere tekster

I den første linjen i tekstredigeringsprogrammet er det et informasjonsfelt som viser filnavn, plassering og markørens skrivemodus:

- Fil:** Navnet på tekstfilen:
- Linje:** Markørens aktuelle linjeposisjon
- Kolonne:** Markørens aktuelle kolonneposisjon
- INSERT:** (sett inn): Tegnene som skrives, blir føyd til.
- OVERWRITE:** Tegnene som skrives inn, overskriver teksten som (overskriv): allerede befinner seg bak markøren.

Teksten føyes til der som markøren er plassert. Med piltastene kan du flytte markøren til hvilket som helst sted i tekstfilen.

Linjen som markøren befinner seg i, utheves med en annen farge. En linje kan maksimalt inneholde 77 tegn, og linjeskift utføres med tasten RET (returtast) eller ENT.



Klippe ut og sette inn tegn, ord og linjer

Med tekstredigeringsprogrammet kan du klippe ut hele ord eller linjer og sette dem inn på andre steder.

- Flytt markøren til det ordet eller den linjen som skal klippes ut og settes inn et annet sted.
- Trykk på funksjonstasten SLETT ORD eller SLETT LINJE: Teksten forsvinner og blir lagt i bufferminnet.
- Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn teksten, og trykk på funksjonstasten SETT INN LINJE/ORD

Funksjon	Funksjonstast
Klippe ut linje og legge den i bufferminnet	SLETT LINJE
Klippe ut ord og legge det i bufferminnet	SLETT ORD
Klippe ut tegn og legge det i bufferminnet	SLETT TEGN
Sette inn linje eller ord etter at de er klippet ut	SETT INN LINJE/ ORD



Bearbeide tekstblokker

Tekstblokker i alle størrelser kan kopieres, klippes ut og settes inn igjen på et annet sted. I alle tilfeller må du først merke den aktuelle tekstblokken:

- ▶ Merke tekstblokk: Flytt markøren til det første tegnet i den teksten du vil merke.



- ▶ Trykk på funksjonstasten MERK BLOKK
- ▶ Flytt markøren til det siste tegnet i den teksten du vil merke. Hvis du flytter markøren med piltastene direkte oppover eller nedover, merker du alle linjene som ligger i mellom. Den merkede teksten blir uthevet med annen farge.

Når du har merket den aktuelle tekstblokken, bearbeider du teksten videre ved hjelp av følgende taster:

Funksjon	Funksjonstast
Klippe ut en merket blokk og lagre den i bufferminnet	KLIPP UT BLOKK
Lagre merket blokk i bufferminnet uten å klippe den ut (kopiering)	SETT INN BLOKK

Slik setter du inn blokken fra bufferminnet på et annet sted:

- ▶ Flytt markøren til det stedet der du vil sette inn tekstblokken fra bufferminnet.



- ▶ Trykk på funksjonstasten SETT INN BLOKK: Teksten settes inn

Så lenge teksten befinner seg i bufferminnet, kan du sette den inn så mange ganger du vil.

Kopiere en merket blokk til en annen fil

- ▶ Merk tekstblokken som beskrevet ovenfor.




- ▶ Trykk på funksjonstasten LEGG VED FIL. TNC viser dialogen **Målfil =**
- ▶ Angi bane og navn på målfilen. TNC legger ved den merkede tekstblokken til målfilen. Hvis det ikke finnes noen målfil med det angitte navnet, vil TNC sette inn den merkede teksten i en ny fil.

Legge til en annen fil ved markøren

- ▶ Flytt markøren til det stedet i teksten der du vil sette inn en annen tekstfil.



- ▶ Trykk på funksjonstasten SETT INN FRA FIL. TNC viser dialogen **Filnavn =**
- ▶ Angi bane og navn på filen som du vil sette inn

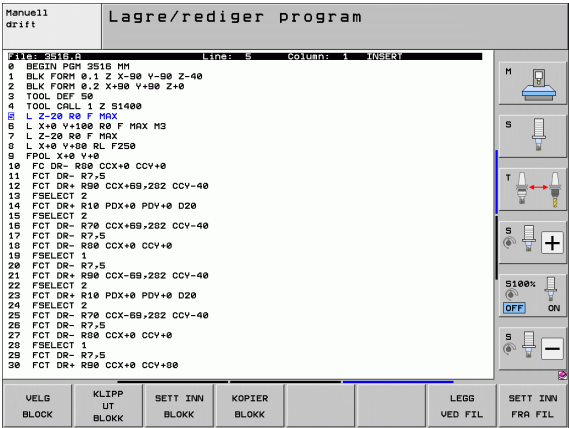

Finne tekstdeler

Søkefunksjonen til tekstredigeringsprogrammet finner ord eller tegnrekker i en tekst. TNC kan gjøre dette på to måter.


Finne aktuell tekst

Søkefunksjon finner et ord som er identisk med det ordet som markøren står på:

- ▶ Flytt markøren til det aktuelle ordet.
- ▶ Åpne søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten SØK
- ▶ Trykk på funksjonstasten SØK AKTUELT ORD
- ▶ Trykk på funksjonstasten AVBR.

Finne vilkårlig tekst

- ▶ Åpne søkefunksjonen: Trykk på funksjonstasten SØK. TNC viser dialogen **Søk tekst:**
- ▶ Angi teksten som det skal søkes etter.
- ▶ Søke etter tekst: Trykk på funksjonstasten UTFØR
- ▶ Trykk på funksjonstasten AVBR.

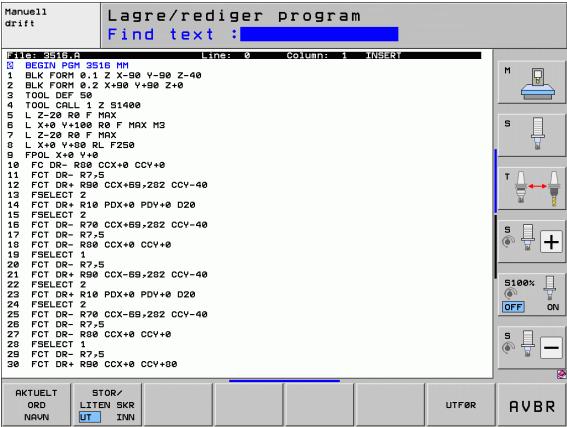

11.9 Arbeide med skjæredatatabeller

Merknad



TNC må være klargjort for arbeid med skjæredatatabeller fra maskinprodusenten.

Det er mulig at ikke alle de funksjonene som er beskrevet her, eller tilleggsfunksjonene, er tilgjengelige på din maskin. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Anvendelsesområder


Ved hjelp av skjæredatatabeller der det er lagt inn et vilkårlig antall kombinasjoner av materialer/skjærematerialer, kan TNC beregne spindelturtallet S og banematingen F ut fra skjærehastigheten V_C og tannmatingen f_z . Forutsetningen for en slik beregning er at emnematerialet er lagt inn i programmet, og at de ulike verktøyspesifikke egenskapene er definert i en verktøytabell.



Før TNC kan beregne skjæredataene automatisk, må du i driftsmodusen Programtest (status S) ha aktivert verktøytabellen som TNC skal hente inn de verktøyspesifikke dataene fra.

Redigeringsfunksjoner for skjæredatatabeller Funksjonstast

Sett inn linje	SETT INN LINJE
Slett linje	SLETT LINJE
Velg starten på neste linje	NESTE LINJE
Sorter tabell	SORTER BLOKK- NUMRE
Kopiere merket felt (2. funksjonstastrekke)	KOPIER AKTUELL VERDI
Sette inn kopiert felt (2. funksjonstastrekke)	SETT INN KOPIERT VERDI
Rediger tabellformat (2. funksjonstastrekke)	REDIGER FORMAT

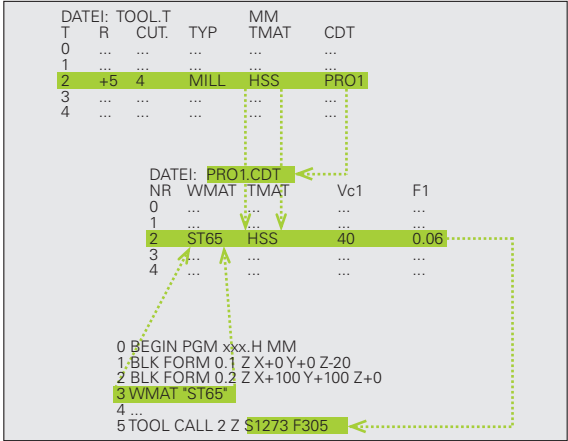

Tabell for emnematerialer

Emnematerialer defineres i tabellen WMAT.TAB (se illustrasjonen). WMAT.TAB er som standard lagret i katalogen TNC:\ og kan inneholde et vilkårlig antall materialnavn. Materialnavnet må ikke inneholde mer enn 32 tegn (inkludert mellomrom). TNC viser innholdet i kolonnen NAME når du bestemmer emnematerialet i programmet (se neste avsnitt).



Hvis du forandrer på standardtabellen for materialer, må du kopiere den til en annen katalog. Hvis ikke vil disse endringene bli overskrevet av HEIDENHAINS standarddata når du foretar en programvareoppdatering. Definer da banen i filen TNC.SYS med nøkkelordet WMAT= (se «Konfigurasjonsfilen TNC.SYS» på side 414).

For å unngå tap av data bør du lagre filen WMAT.TAB med jevne mellomrom.

Bestemme emnematerial i NC-programmet

I NC-programmet velger du materialet fra tabellen WMAT.TAB ved hjelp av funksjonstasten WMAT:



- Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- Velg gruppen PROGRAMM VORGABEN.



- Programmere emnematerialet: Trykk på funksjonstasten i WMAT driftsmodusen Lagre/rediger program.



- Åpne tabellen WMAT.TAB: Trykk på funksjonstasten UTV.-VINDU TNC åpner et overlappingsvindu med materialer som er lagret i WMAT.TAB

- Velge emnematerial: Flytt markeringen med piltastene til ønsket material, og bekreft med tasten ENT. TNC overfører materialet til WMAT-blokken.

- Avslutte dialogen: Trykk på tasten END



Hvis du forandrer på WMAT-blokken i et program, avgir TNC en melding med en advarsel. Kontroller om skjæredataene som er lagret i TOOL CALL-blokken, fremdeles er gyldige.



Tabell over verktøyets skjærematerialer

Verktøyets skjærematerialer definerer du i tabellen TMAT.TAB. TMAT.TAB er som standard lagret i katalogen TNC:\, og kan inneholde et vilkårlig antall navn på skjærematerialer (se illustrasjonen). Navnet på skjærematerialet må ikke inneholde mer enn 16 tegn (inkludert mellomrom). TNC viser innholdet i kolonnen NAVN når du definerer verktøyets skjærematerial i verktøytabellen TOOL.T.



Hvis du forandrer på standardtabellen for skjærematerial, må du kopiere den til en annen katalog. Hvis ikke vil disse endringene bli overskrevet av HEIDENHAINS standarddata når du foretar en programvareoppdatering. Definer da banen i filen TNC.SYS med nøkkelordet TMAT= (se «Konfigurasjonsfilen TNC.SYS» på side 414).

For å unngå tap av data bør du lagre filen TMAT.TAB med jevne mellomrom.

Manuell drift		Rediger programtabell	
		Cutting material?	
NR	NAVN	CDT	Q
0	HSSE-M15	HM beschichtet	
1	HC-P25	HM beschichtet	
2	HC-P25	HM beschichtet	
3	HSS		
4	HSSE-CoS	HSS + Kobalt	
5	HSSE-CoS	HSS + Kobalt	
6	HSSE-CoS-TiN	HSS + Kobalt	
7	HSSE/TiCN	TiCN-beschichtet	
8	HSSE/TiN	TiN-beschichtet	
9	HT-P15	Cermet	
10	HT-M15	Cermet	
11	HU-K15	HM unbeschichtet	
12	HU-K25	HM unbeschichtet	
13	HU-P25	HM unbeschichtet	
14	HU-P25	HM unbeschichtet	
15	Hartmetall	Vollhartmetall	
END			

Tabell for skjæredata

Material/skjærematerialkombinasjonene med de tilhørende skjæredataene definerer du i en tabell av filtypen .CDT (eng. cutting data file: skjæredatatabel; se illustrasjonen). Innføringene i skjæredatatabelen konfigureres fritt. I tillegg de helt nødvendige kolonnene NR, WMAT og TMAT kan TNC administrere opptil fire skjærehastigheter (V_C)/mating (F)-kombinasjoner.

Standard skjæredatatabelen FRAES_2.CDT er lagret i katalogen TNC:\. Du kan redigere og legge inn data i FRAES_2.CDT etter ønske eller føye til et vilkårlig antall skjæredatatabeller.



Hvis du forandrer på standardtabellen for skjæredata, må du kopiere den til en annen katalog. Hvis ikke vil disse endringene bli overskrevet av HEIDENHAINS standarddata når du foretar en programvareoppdatering. (se «Konfigurasjonsfilen TNC.SYS» på side 414).

Alle skjæredatatabeller må lagres i den samme katalogen. Hvis katalogen ikke er standardkatalogen TNC:\, må du angi banen der skjæredatatabellene er lagret, etter nøkkelordet PCDT= i filen TNC.SYS.

For å unngå tap av data bør du lagre skjæredatatabellene .TAB med jevne mellomrom.

Manuell drift		Rediger programtabell	
		Workpiece material?	
NR	CDT	WMAT	Q
0	HSSE/TiN	40	0.015 55 0.020
1	HSSE/TiCN	40	0.015 55 0.020
2	HC-P25	100	0.200 130 0.250
3	HSSE-CoS	20	0.025 45 0.030
4	HSSE/TiCN	40	0.015 55 0.020
5	HC-P25	100	0.200 130 0.250
6	HSSE/TiN	40	0.015 55 0.020
7	HSSE/TiCN	40	0.015 55 0.020
8	HC-P25	100	0.200 130 0.250
9	HSSE/TiN	40	0.015 55 0.020
10	HSSE/TiCN	40	0.015 55 0.020
11	HC-P25	100	0.200 130 0.250
12	HSSE-CoS	20	0.040 45 0.050
13	HSSE/TiCN	25	0.040 35 0.050
14	HC-P25	70	0.040 100 0.050
15	HSSE/TiN	25	0.040 35 0.050
16	HSSE/TiCN	25	0.040 35 0.050
17	HC-P25	70	0.040 100 0.050
18	HSSE/TiN	25	0.040 35 0.050
19	HSSE/TiCN	25	0.040 35 0.050
20	HC-P25	70	0.040 100 0.050
21	HSSE/TiN	22	0.100 32 0.150
22	HSSE/TiCN	40	0.040 50 0.050
23	HC-P25	100	0.040 130 0.050
24	HSSE/TiN	22	0.100 32 0.150
25	HSSE/TiCN	40	0.040 50 0.050
26	HC-P25	100	0.040 130 0.050
27	HSSE/TiN	14	0.045 21 0.040
28	HSSE/TiCN	21	0.045 38 0.040
29	HC-P25	100	0.040 130 0.050



Opprette ny skjæredatatabell

- ▶ Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velg katalogen som skjæredatatabellene skal lagres i (standard:TNC:\)
- ▶ Tast inn et filnavn og bruk filtypen .CDT, og bekreft med tasten ENT
- ▶ TNC oppretter en standard skjæredatatabell, eller viser ulike tabellformater (maskinavhengige) i den høyre skjermhalvdelen. Tabellformatene er ulike når det gjelder antall kombinasjoner av skjærehastighet/mating. Flytt markeringen med piltastene til det tabellformatet du ønsker, og bekreft med tasten ENT. TNC oppretter en ny, tom skjæredatatabell.

Nødvendige innføringer i verktøytabellen

- Verktøyradius – kolonne R (DR)
- Antall tenner (bare for fresverktøy) – kolonne CUT
- Verktøytype – kolonne TYPE
- Verktøytypen påvirker beregningen av banematingen:
 Fresverktøy: $F = S \cdot f_z \cdot z$
 Alle andre verktøy: $F = S \cdot f_U$
 S: spindelturtall
 f_z : Mating per tann
 f_U : Mating per omdreining
 z: antall tenner
- Verktøyets skjæremateriale – kolonne TMAT
- Navnet på skjæredatatabellen som skal brukes for dette verktøyet – kolonne CDT
- Velg verktøytype, verktøyets skjæremateriale og navnet på skjæredatatabellen i verktøytabellen ved hjelp av funksjonstasten (se «Verktøytabell: verktøydata til automatisk beregning av turtall og mating» på side 184).



Fremgangsmåte ved arbeid med automatisk beregning av turtall/mating

- 1 Hvis det ikke er lagt inn fra før: Legg inn emnematerialet i filen WMAT.TAB
- 2 Hvis det ikke er lagt inn fra før: Legg inn skjærematerialet i filen TMAT.TAB
- 3 Hvis det ikke er lagt inn fra før: Legg inn alle verktøyspesifikke data som er nødvendige for beregningen av skjæredata, i verktøytabelen:
 - Verktøyradius
 - Antall tenner
 - Verktøytype
 - Verktøyets skjæremateriale
 - Skjæredatatabelen for verktøyet
- 4 Hvis det ikke er lagt inn fra før: Legg inn skjæredataene i en skjæredatatabell (CDT-fil).
- 5 Driftsmodusen Test: Aktiver verktøytabelen som TNC skal hente inn de verktøyspesifikke dataene fra (status S)
- 6 I NC-programmet: Definer emnematerialet med funksjonstasten WMAT
- 7 I NC-programmet: I T-blokken beregner du spindelturtallet og matingen automatisk ved hjelp av funksjonstasten



Dataoverføring av skjæredatatabeller

Hvis du overfører en fil av filtypen .TAB eller .CDT til et eksternt datagrensesnitt, lagrer TNC også strukturdefinisjonen til tabellen. Strukturdefinisjonen begynner med linjen #STRUCTBEGIN og slutter med linjen #STRUCTEND. Du finner betydningen av de enkelte nøkkelordene i tabellen «Strukturkommando». Etter #STRUCTEND lagrer TNC det egentlige innholdet i tabellen.

Konfigurasjonsfilen TNC.SYS

Du må bruke konfigurasjonsfilen TNC.SYS hvis skjæredatatabellene ikke er lagret i standardkatalogen TNC:\. I TNC.SYS fastsetter du da banene der skjæredatatabellene skal lagres.



Filen TNC.SYS må være lagret i rotkatalogen TNC:\.


Innføringer i TNC.SYS	Beskrivelse
WMAT=	Bane for materialtabell
TMAT=	Bane for skjærmaterialtabell
PCDT=	Bane for skjæredatatabell

Eksempel for TNC.SYS

```
WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB
```

```
TMAT=TNC:\CUTTAB\TMAT_GB.TAB
```

```
PCDT=TNC:\CUTTAB\
```

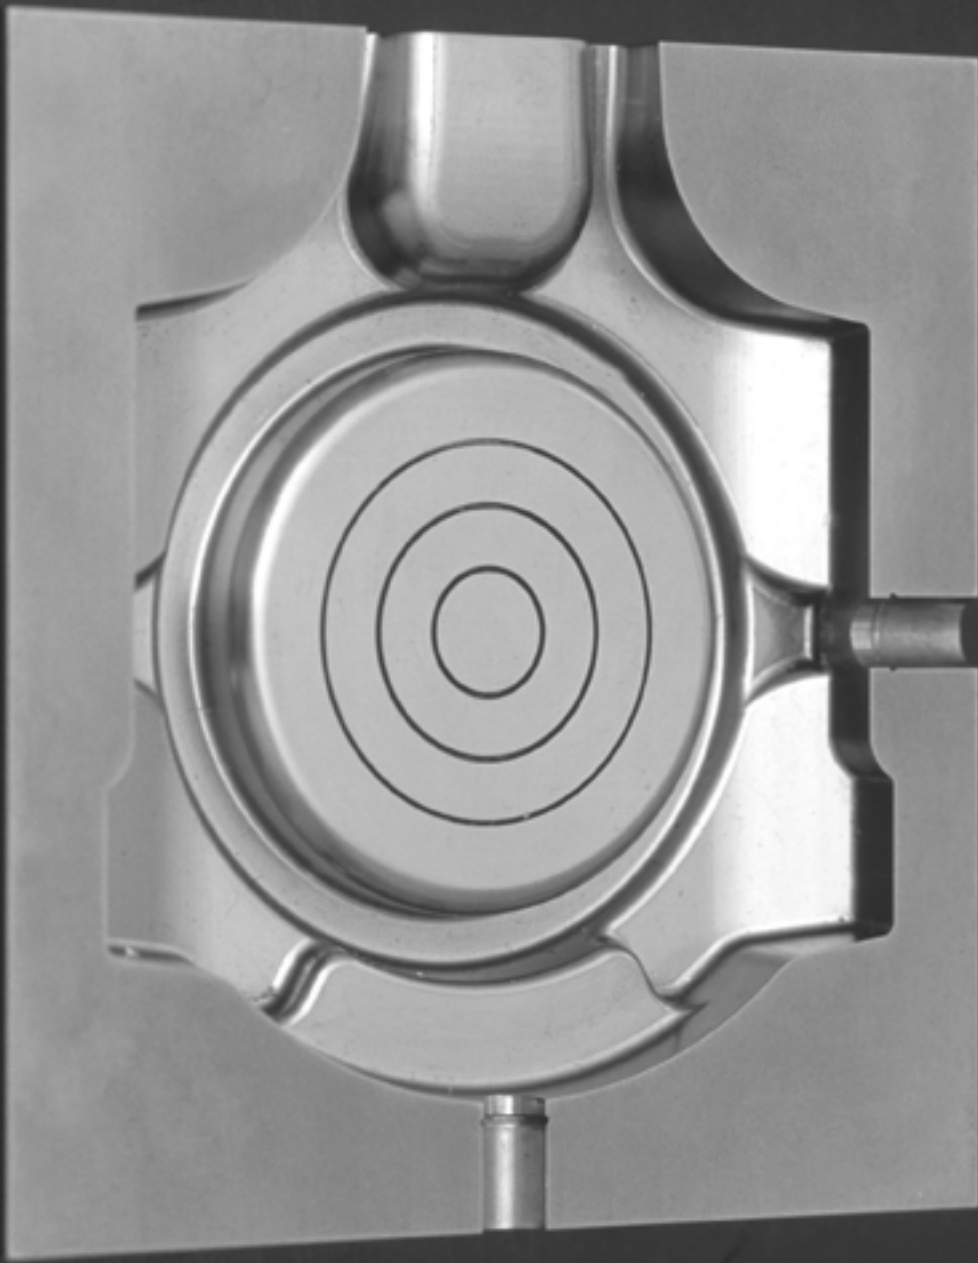

12

**Programmere: Kjøre fra
CAM-programmer,
fleraksebearbeiding**



12.1 Kjøre fra CAM-programmer

Når du oppretter TNC-programmer eksternt med et CAM-system, bør du være oppmerksom på anbefalingene i de følgende avsnittene. Dermed kan du bruke de kraftige bevegelsene til TNC på best mulig måte og som regel få bedre emneoverflater med enda kortere bearbeidings tid. Det er spesielt viktig å nevne at TNC når en svært høy konturnøyaktighet på tross av høye bearbeidingshastigheter. Sanntidsoperativsystemet HeROS 5 til TNC danner grunnlaget for dette, og kan også bearbeide NC-programmer med høyere punkttetthet på en god måte.

Fra 3D-modellen til NC-programmet

Prosessen for oppretting av et NC-program fra en CAD-modell kan forklares enkelt på følgende måte:

- **CAD: modelloppretting**

Designavdelinger leverer en 3D-modell for emnet som skal bearbeides. Ideelt sett er 3D-modellen konstruert på toleransesentrumet.

- **CAM: banegenerering, verktøykorrigering**


CAM-programmereren legger bearbeidingsstrategiene for områdene av emnet som skal bearbeides. CAM-systemet beregner deretter banene for verktøybevegelsene ut fra flatene til CAD-modellen. Disse verktøybanene består av enkelte punkter som beregnes av CAM-systemet på en slik måte at flatene som skal bearbeides kommer nærmest mulig i henhold til angitte bufeil og toleranser. Dermed oppstår et maskinnøytralt NC-program, det såkalte CLDATA (cutter location data). En tilpasset postprosessor som viser til maskinen og styringen bruker CLDATA til å opprette et maskin- og styringsspesifikt NC-program som CNC-styringen kan bearbeide. Postprosessen er det sentrale bindeleddet mellom CAM-systemet og CNC-styringen.

- **TNC: bevegelsesføring, toleranseovervåking, hastighetsprofil**

TNC beregner bevegelsene til de enkelte maskinaksene og de nødvendige hastighetsprofilene ut fra de definerte punktene i NC-programmet. Bearbeide kraftige filterfunksjoner glatt konturen på en slik måte at TNC inneholder det høyeste tillatte baneavviket.

- **Mekatronikk: matingsregulering, drivteknikk, maskin**

Ved hjelp av driftssystemet omformer maskinen bevegelsene og hastighetsprofilene som TNC har beregnet, til faktiske verktøybevegelser.

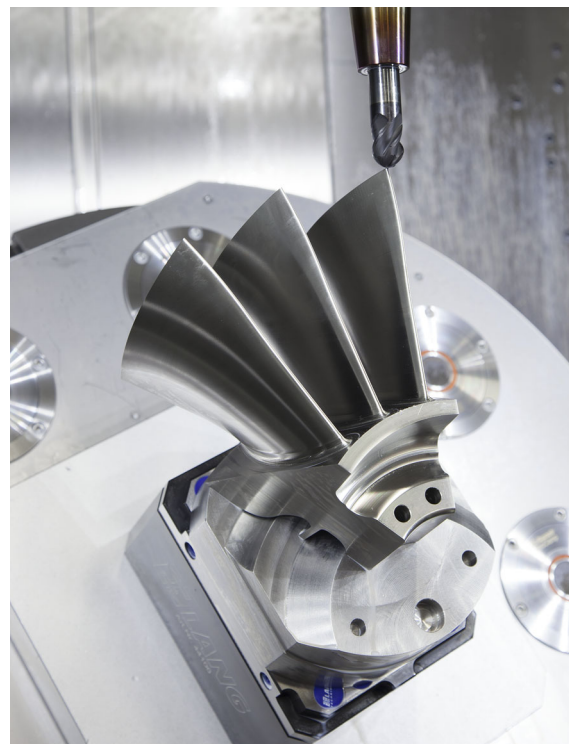

Viktig ved konfigurasjonen av postprosessen:

- Plasser alltid datavisningen ved akseposisjoner på nøyaktig fire plasser etter komma. Dermed forbedrer du kvaliteten på NC-dataene og unngår rundingsfeil, som setter synlige merker på emneoverflaten.
- Plasser alltid datavisningen med flatenormalvektorer (LN-blokker, bare klartekstdialogprogrammering syv plasser etter komma ved bearbeiding.
- Plasser toleransen i syklus G62 slik at er minst dobbelt så store i standard fremgangsmåte som den definerte bufeilen i CAM-systemet. Pass også på merknadene i funksjonsbeskrivelsen i syklus G62, se «Brukerhåndbok syklusprogrammering, kapittel Sykluser: standardfunksjoner»
- En bufeil som velges for høyt i CAM-programmet kan, avhengig av hver konturkrumming, føre til at NC-blokkavstandene blir for lange, alltid med stor retningsendring. Under arbeidet kan dette føre til matingssammenbrudd ved blokkovergangene. Regelmessige akselerasjoner (lik kraftimpuls), betinget gjennom matingssammenbruddene til det **inhomogene** NC-programmet, kan føre til en uønsket svingningsimpuls i maskinstrukturen
- Banepunktene som er beregnet av CAM-systemet kan også forbinde stedet for de lineære blokkene med sirkelblokker. TNC beregner sirkler internt mer nøyaktig enn det som er definerbart ved hjelp av inntastingsformatet
- Ikke angi mellompunkter på nøyaktig rette baner. Mellompunkter som ikke ligger helt nøyaktig på den rette banen, kan forårsake synlige merker på emneoverflaten
- På bueovergangene (**hjørner**) skal det bare ligge et NC-datapunkt
- Unngå permanent korte blokkavstander. Korte blokkavstander oppstår i CAM-systemet via sterke buendringer av konturen ved samtidig svært små bufeil. Helt rette baner krever ikke korte blokkavstander, som ofte tvinges frem ved den konstante punktoverføringen fra CAM-systemet
- Unngå en helt synkron punktfordeling på flater med symmetrisk krumming, det kan skape et mønster på emneoverflaten.
- Ved 5-aksers simultanprogrammer: Unngå dobbel overføring av posisjoner hvis det eneste som skiller disse er en ulik verktøyposisjon
- Unngå overføringen av matingen i hver NC-blokk. Dette kan gi uheldige utslag på hastighetsprofilen til TNC

Beispiel: NC-blokker med variable matingsdefinisjoner

1 Q50 = 7500 ; POSISJONERE MATING

2 Q51 = 750 ; MATINGSDYBDE

3 Q52 = 1350 ; MATING FRESING

...

...

25 G00 G40 Z+250

26 G01 X+235 Y-25 FQ50

27 Z+35,5

28 Z+33.2571 FQ51

26 X+231.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52

...



- Andre hjelpsomme prosessorkonfigurasjoner for maskinarbeideren:
 - Skill matinger for forposisjoneringen, bearbeidingen og matedybde og definer dette ved hjelp av Q-parameter ved programoppstart
 - For bedre inndeling av store NC-programmer kan du bruke TNC: Se Dele inn programmer på side 154
 - For dokumentasjon av NC-programmet kan du bruke kommentarfunksjonen til TNC: Se Sette inn kommentarer på side 152
 - For bearbeiding av boringer og enkle lommegeometrier kan du bruke de bredt tilgjengelige syklusene til TNC: Se brukerhåndbok syklusprogrammering
 - Ved tilpasninger av konturene med verktøyradiuskorrektur kan du overføre **G41/G42**: Se Radiuskorrigering av verktøy på side 209. Dermed kan maskinarbeideren enkelt gjennomføre nødvendige korrigeringer

Viktig ved CAM-programmering



Ved definisjonen av grovfresing må du passe på at summen av buefeilene definert i CAM-systemet og toleransen i syklus G62 er mindre enn den definerte bearbeidings toleransen. Dette sikrer at det ikke oppstår noen konturskader.

Ved definisjonen av sleietfresing må du passe på at buefeilene definert i CAM-systemet ikke er stilt inn på mer enn 5 µm. I syklus G62 bruker du den passende, 1,3- til 5-delte toleransen **T**.

- Tilpass buefeilen i CAM-programmet i henhold til bearbeidingen:

- **Skrubbing med vekt på hastighet**


Bruk høyere verdien for buefeil og passende toleranser i syklus G62. Konturens nødvendige toleranse er avgjørende for begge verdiene. Vanlige verdien for toleransen i syklus G62 ligger i området mellom 0,05 og 0,3 mm. En typisk buefeil i CAM-programmet ligger i området mellom 0,004 til 0,030 mm. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn skrubbemodusen. I skrubbemodus kjører maskinen som regel med høye rykk og høye akselerasjoner.

- **Sleietfresing med vekt på høy nøyaktighet**

Bruk små buefeil og passende små toleranser i syklus G62. Datatettheten må være så høy at TNC kan gjenkjenne overganger eller hjørner nøyaktig. Vanlige verdien for toleransen i syklus G62 ligger i området mellom 0,002 og 0,006 mm. En typisk buefeil i CAM-programmet ligger i området mellom 0,001 til 0,004 mm. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn sleietfresemodusen. I sleietfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner.

- **Sleietfresing med vekt på høy overflatekvalitet**

Bruk små buefeil og passende større toleranser i syklus G62. Dermed glatter TNC konturen sterkere. Vanlige verdien for toleransen i syklus G62 ligger i området mellom 0,010 og 0,020 mm. Buefeilen i CAM-programmet må ikke defineres høyere enn 0,005 mm. Hvis det er en spesialsyklus tilgjengelig på maskinen, stiller du inn sleietfresemodusen. I sleietfresemodus kjører maskinen som regel med lave rykk og lave akselerasjoner.

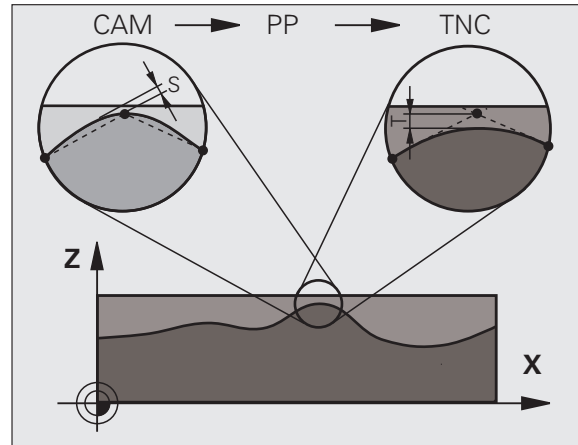

- Ved langsomme bearbeidingsmatinger eller konturer med større radiuser skal buefeilen defineres ca. tre til fem ganger mindre enn toleransen **T** i syklus G62. I tillegg skal den maksimale punktavstanden mellom 0,25 og 0,5 mm defineres
- Punktavstander som er større enn 2,5 mm anbefales heller ikke i krummede konturområder ved høyere bearbeidingsmatinger.
- Ved rette konturelementer er det nok med ett NC-punkt ved begynnelsen og slutten av den lineære bevegelsen, unngå overføringen av mellomposisjoner
- Unngå at forholdet mellom linjeakseblokk lengden og dreieakseblokk lengden endrer seg sterkt ved 5-akse-simultanprogrammer. Dette kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP)
- Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser (f.eks. via **M128 F...**, se «Beholde posisjon på verktøyspissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (programvarealternativ 2)» på side 451) bør bare brukes i unntakstilfeller. Matingsbegrensningen for utjevningsbevegelser kan forårsake sterke matingsreduksjoner på verktøysnullpunktet (TCP).
- NC-programmer for 5-akse-simultanbearbeidinger med kulefresere overføres helst til kulens sentrum. NC-dataene blir som regel jevnere på den måten. I tillegg kan du stille inn en høyere rundaksetoleranse **TA** i syklus G62 (f.eks. mellom 1 og 3 grader) for en enda jevnere mating på verktøynullpunktet (TCP)
- Ved NC-programmet for 5-akse-simultanbearbeidinger med torus- eller radiusfresere bør du velge en mindre rundaksetoleranse ved NC-overføring til kulens sørpunkt. En vanlig verdi er for eksempel 0,1 grader. Det er likevel den maksimalt tillatte konturskaden som er utslagsgivende for rundaksetoleransen. Disse konturskadene kommer fra en mulig skråstilling av verktøyet, noe som avhenger av verktøyradiusen og verktøyets inngripsdybde. Ved 5-akse-gjengefres med en endefres kan du beregne den største mulige konturskaden **T** direkte fra freseinngripslengden **L** og den tillatte konturtoleransen **TA**:
$$T \sim K \times L \times TA \quad K = 0.0175 [1/^\circ]$$

Eksempel: $L = 10 \text{ mm}$, $TA = 0.1^\circ$: $T = 0.0175 \text{ mm}$

Inngripsmuligheter på TNC

For at den skal kunne påvirke CAM-programmers fremgangsmåte direkte på TNC, er **Syk1us G62 TOLERANSE** tilgjengelig. Pass på merknadene i funksjonsbeskrivelsen i syklus 32, se «Brukerhåndbok syklusprogrammering, kapittel Sykluser: standardfunksjoner» Vær oppmerksom på sammenhengene med bufeilene som er definert i CAM-systemet, se «Viktig ved CAM-programmering» på side 419.



Noen maskinprodusenter gjør det mulig å tilpasse maskinens fremgangsmåte på hver bearbeiding ved hjelp av en ekstra syklus, f.eks. **Syk1us 332 Tuning**. Du kan endre filterinnstillinger, akselerasjonsinnstillinger og rykkinnstillinger med **Zyk1us 332**. Ta hensyn til instruksjonene i maskinhåndboken.

Beispiel: NC-blokker syklus 32

```
95 G62 T0.05 P01 1 P02 5*
```



12.2 Funksjoner for fleraksebearbeiding

I dette kapittelet er TNC-funksjonene som har sammenheng med fleraksebearbeidingen, sammenfattet:

TNC-funksjon	Beskrivelse	Side
PLANE	Definere bearbeidinger i det dreide arbeidsplanet	Side 423
PLANE/M128	Skråfresing	Side 446
M116	Mating av roteringsakser	Side 447
M126	Kjøre roteringsaksen optimalt i banen	Side 448
M94	Redusere vist verdi for roteringsakser	Side 449
M114	Fastsette fremgangsmåten til TNC ved posisjonering av roteringsakser	Side 450
M128	Fastsette fremgangsmåten til TNC ved posisjonering av roteringsakser	Side 451
M134	Presisjonsstopp ved posisjonering med roteringsakser	Side 454
M138	Velge dreieakser	Side 454
M144	Beregne maskinkinematikk	Side 455

12.3 PLANE-funksjonen: Dreie arbeidsplanet (programvarealternativ 1)

Innføring



For å bruke funksjonene for å dreie arbeidsplanet må maskinprodusenten ha gjort disse funksjonene tilgjengelige på din maskin.

Alle **PLANE**-funksjoner, med unntak av **PLANE AXIAL**, kan kun brukes med verktøysakse Z.

I utgangspunktet er det bare mulig å bruke **PLANE**-funksjonen på maskiner som har minst to roteringsakser (bord eller/og hode). Unntak: Funksjonen **PLANE AXIAL** kan også brukes når det bare er én eneste roteringsakse på maskinen eller når bare én roteringsakse er aktivert.

Med **PLANE**-funksjonen (eng. plane = plan/flate) har du en effektiv funksjon som du på forskjellige måter kan bruke til å definere dreide arbeidsplan med.

Alle **PLANE**-funksjonene som er tilgjengelige i TNC, beskriver det valgte arbeidsplanet, uavhengig av de roteringsaksene som faktisk finnes på din maskin. Følgende muligheter finnes:

Funksjon	Nødvendige parametere	Funksjonstast	Side
SPATIAL	Tre romvinkler SPA , SPB , SPC		Side 427
PROJECTED	To projeksjonsvinkler PROPR og PROMIN og en rotasjonsvinkel ROT		Side 429
EULER	Tre eulervinkler, presesjon (EULPR), nutasjon (EULNU) og rotasjon (EULROT)		Side 431
VECTOR	Normalvektor for definisjon av plan, og basisvektor for definisjon av retningen på den dreide X-aksen		Side 433
POINTS	Koordinater for tre valgfrie punkter på planet som skal dreies.		Side 435
RELATIV	Enkelte romvinkler som virker inkrementalt		Side 437
AKSIAL	Inntil tre absolutte eller inkrementelle aksevinkler A , B , C		Side 438
RESET	Tilbakestille PLANE-funksjon		Side 426



For å tydeliggjøre forskjellene mellom de enkelte definisjonsmulighetene allerede før du velger funksjon, kan du starte en animasjon med et trykk på funksjonstasten.



Parameterdefinisjonen til **PLANE**-funksjonen er inndelt i to deler:

- Den geometriske definisjonen av planene, som er forskjellig for hver av de tilgjengelige **PLANE**-funksjonene
- Posisjoneringen av **PLANE**-funksjonen, som ses uavhengig av plandefinisjonen, og som er identisk for alle **PLANE**-funksjonene (se Fastsette posisjoneringen til **PLANE**-funksjonen på side 440)



Funksjonen for å overta faktisk posisjon er ikke mulig når dreid arbeidsplan er aktivert.

Hvis du bruker **PLANE**-funksjonen ved aktivert **M120** opphever TNC automatisk radiuskorrektoren og dermed også funksjonen **M120**.

Tilbakestill alltid **PLANE**-funksjoner med **PLANE RESET**.
Inntasting av 0 i alle **PLANE**-parametere tilbakestiller ikke funksjonen fullstendig.

Definere PLANE-funksjon

SPEC
FCT

► Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner

DREI
PLAN
NIVA

► Velge **PLANE**-funksjonen: Trykk på funksjonstasten DREI ARBEIDSPLAN. I funksjonstastrekken vises de tilgjengelige definisjonsmulighetene

Velge funksjon ved aktiv animasjon

- Aktivere animasjon: Sett funksjonstasten VELG ANIMASJON AV/PÅ på PÅ
- Starte animasjon for de ulike definisjonsmulighetene: Trykk på én av de tilgjengelige funksjonstastene. TNC endrer fargen på den funksjonstasten du har trykket på, og starter den tilhørende animasjonen.
- Slik overfører du funksjonen som er aktiv i øyeblikket: Trykk på tasten ENT, eller trykk én gang til på funksjonstasten til den aktive funksjonen. TNC fortsetter dialogen og ber om de nødvendige parametrene



Velge funksjon ved inaktiv animasjon

- Velge ønsket funksjon direkte med en funksjonstast: TNC fortsetter dialogen og spør etter de nødvendige parametrene.

Posisjonsvisning

Med en gang en valgt **PLANE**-funksjon er aktiv, viser TNC den beregnede romvinkelen i den ekstra statusindikatoren (se bilde). TNC regner alltid, uavhengig av hvilken **PLANE**-funksjon som brukes, internt tilbake til romvinkel.

I modus Distanse (**RESTW**) viser TNC ved dreining (modus **MOVE** eller **TURN**) i roteringsaksen hvor langt som er igjen til den angitte (eller beregnede) sluttposisjonen til roteringsaksen.

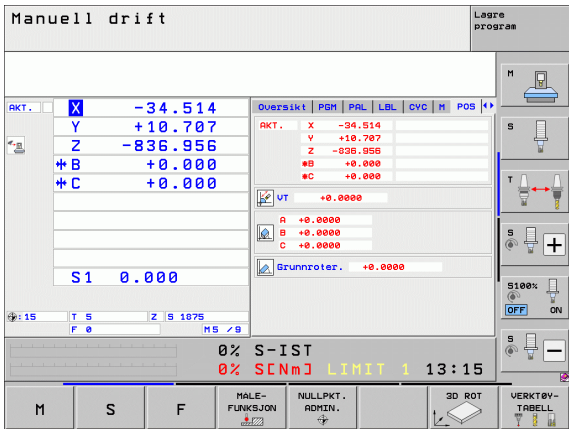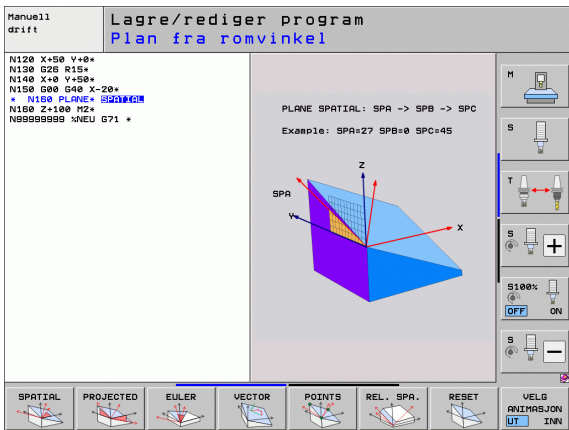

Tilbakestille PLANE-funksjon



- ▶ Vis funksjonstastrekken med spesialfunksjoner



- ▶ Velge TNC spesialfunksjoner: Trykk på funksjonstasten SPESIELL TNC-FUNKSJ.



- ▶ Velge PLANE-funksjonen: Trykk på funksjonstasten DREI ARBEIDSPAN: I funksjonstastrekken vises de tilgjengelige definisjonsmulighetene



- ▶ Velge funksjon for nullstilling: Dermed nullstilles **PLANE**-funksjonen internt. De aktuelle akseposisjonene endrer seg ikke



- ▶ Angi om TNC alltid skal kjøre dreieaksene automatisk til grunnstilling (**MOVE** eller **TURN**) eller ikke (**STAY**), (se Automatisk dreining: MOVE/TURN/STAY (inntasting er obligatorisk) på side 440)



- ▶ Avslutte dialogen: Trykk på tasten END.



Funksjonen **PLANE RESET** nullstiller den aktive **PLANE**-funksjonen fullstendig. Det samme gjelder en aktiv syklus **G80** (vinkel = 0 og funksjon inaktiv). Det er ikke nødvendig å definere dette flere ganger.

Beispiel: NC-blokk

```
25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000
```

Definere arbeidsplan via romvinkler: PLANE SPATIAL

Bruk

Romvinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre roteringer rundt maskinens koordinatsystem, hvor det finnes to perspektiver for dette, som alltid fører til det samme resultatet.

■ Roteringer rundt maskinens koordinatsystem:

Rekkefølgen for roteringene er først omkring maskinakse C, deretter omkring maskinakse B og deretter omkring maskinakse A.

■ Roteringer rundt det dreide koordinatsystemet:

Rekkefølgen for roteringene er først omkring maskinakse C, deretter omkring den roterte aksene B og deretter den roterte aksene A. Dette perspektivet er som regel bedre forståelig, da roteringene til koordinatsystemet rundt en dreieakse som står fast er lettere å forstå.




Merk deg følgende før du programmerer

Du må alltid definere alle tre romvinklene **SPA**, **SPB** og **SPC**, også når én av vinklene er 0.

Funksjonsmåten tilsvarer syklus 19, hvis inndataene i syklus 19 er satt til romvinkelangivelse på maskinsiden.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

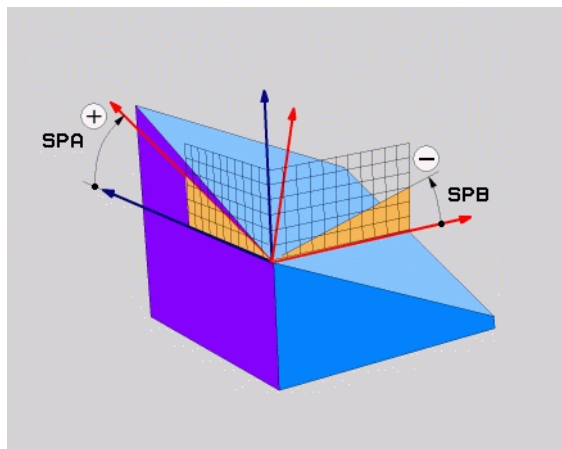



Inndataparametere



- **Romvinke1 A?:** Roteringsvinkel **SPA** rundt maskinens akse X (se bildet øverst til høyre). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Romvinke1 B?:** Roteringsvinkel **SPB** rundt maskinens akse Y (bildet øverst til høyre). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- **Romvinke1 C?:** Roteringsvinkel **SPC** rundt den maskinfaste akse Z (se illustrasjonen i midten til høyre). Inndataområde fra -359.9999° til +359.9999°
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
SPATIAL	Eng. spatial = tredimensjonal
SPA	spatial A: rotering rundt X-aksen
SPB	spatial B: rotering rundt Y-aksen
SPC	spatial C: rotering rundt Z-aksen

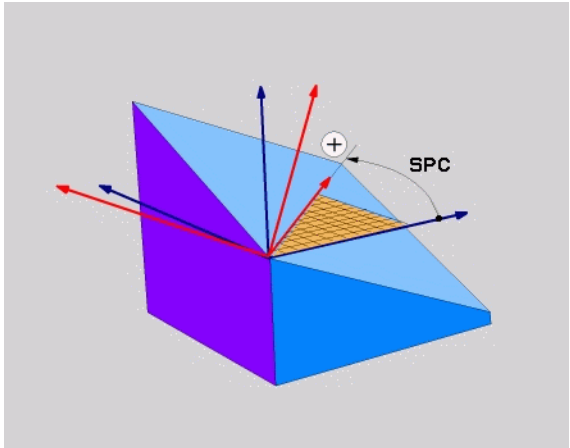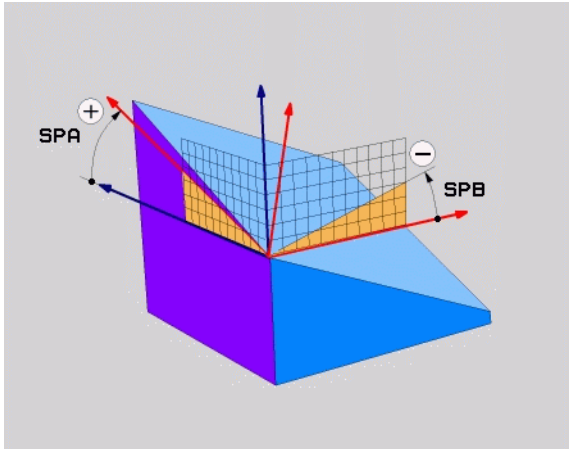

Beispiel: NC-blokk

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....
```



Definere arbeidsplan via projeksjonsvinkler: PLANE PROJECTED

Bruk


Projeksjonsvinkler definerer et arbeidsplan ved angivelse av vinkler som du kan fastsette gjennom projeksjon av 1. koordinatplan (Z/X for verktøyakse Z) og 2. koordinatplan (Y/Z for verktøyakse Z) for det arbeidsplanet som skal defineres.



Merk deg følgende før du programmerer

Du kan bare bruke projeksjonsvinkler hvis vinkeldefinisjonene refererer til en rettviklet kvader. Ellers vil emnet bli deformert.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

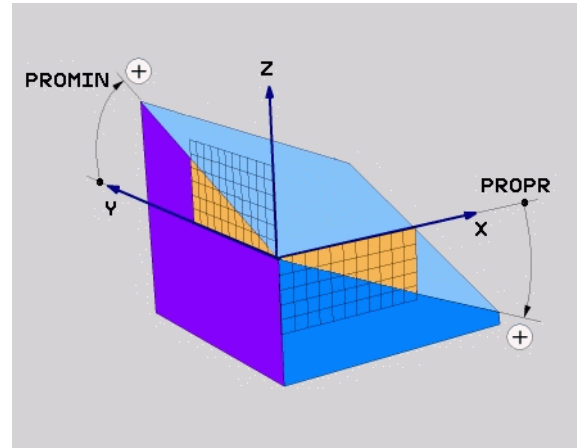

Inndataparametere





- **Proj.vinkel 1 Koordinatplan?:** Projisert vinkel på arbeidsplanet som er dreid til 1. koordinatplan i maskinens koordinatsystem (Z/X for verktøyakse Z, se bildet øverst til høyre). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hovedaksen i det aktive arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, positiv retning. Se bildet øverst til høyre)
- **Proj.vinkel 2 Koordinatplan?:** Projisert vinkel til 2. koordinatplan i det maskinfaste koordinatsystemet (Y/Z for verktøyakse Z, se bildet øverst til høyre). Inndataområde fra -89,9999° til +89,9999°. 0°-aksen er hjelpeaksen i det aktive arbeidsplanet (Y for verktøyakse Z).
- **ROT-vinkel for hastigh. Plan?:** Rotering av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide verktøyaksen (tilsvarer en rotering med syklus 10 ROTERING). Med roteringsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på hovedaksen i arbeidsplanet (X for verktøyakse Z, Z for verktøyakse Y, se bildet i midten til høyre). Inndataområde fra 0° til +360°
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

NC-blokk

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
PROJECTED	Eng. projected = projisert
PROPR	p rincipal plane: hovedplan
PROMIN	m inor plane: hjelpeplan
RØD	Eng. rotation : rotasjon

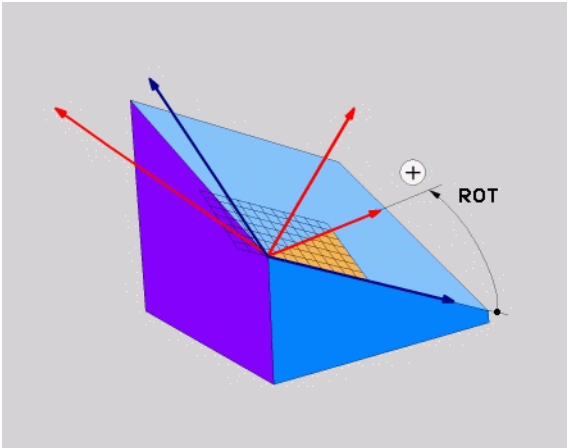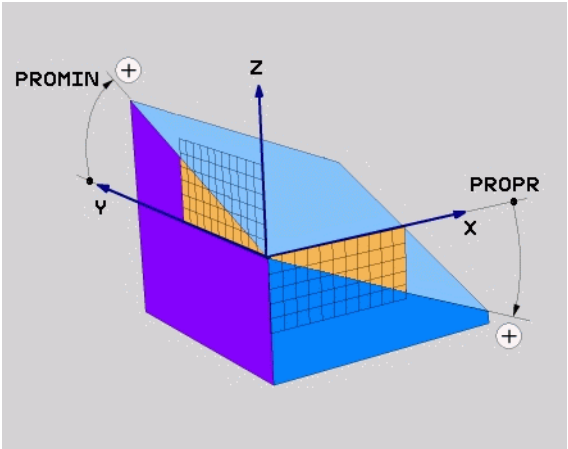

Definere arbeidsplan via eulervinkler: PLANE EULER

Bruk


Eulerske vinkler definerer et arbeidsplan ved hjelp av inntil tre **roteringer rundt det dreide koordinatsystemet**. De tre eulerske vinklene er definert av den sveitsiske matematikeren Euler. Overført til maskinkoordinatsystemet betyr dette:

Presesjonsvinkel EULPR	Dreiiing av koordinatsystemet rundt Z-aksen
Nutasjonsvinkel EULNU	Dreiiing av koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen
Rotasjonsvinkel EULROT	Rotasjon av det dreide arbeidsplanet rundt den dreide Z-aksen



Merk deg følgende før du programmerer

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

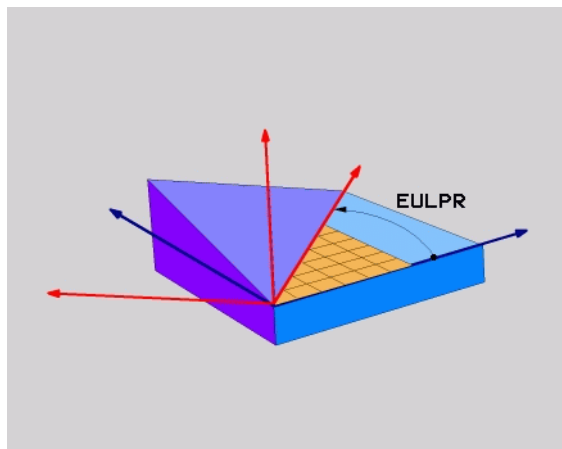

Inndataparametere






- **Roteringsv. Hovedkoordinatplan?:** roteringsvinkel **EULPR** rundt Z-aksen (se bildet til høyre). Vær oppmerksom på:
 - Inndataområdet er -180.0000° til 180.0000°
 - 0°-aksen er X-aksen
- **Svingvinkel i verktøyakse?:** svingvinkel **EULNU** til koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen (se illustrasjonen i midten til høyre). Vær oppmerksom på:
 - Inndataområdet er 0° til 180.0000°.
 - 0°-aksen er Z-aksen.
- **ROT-vinkel for hastigh. Plan?:** Rotering **EULROT** av det dreide koordinatsystemet rundt den dreide Z-aksen (tilsvarer en rotering med syklus 10 ROTERING). Med rotasjonsvinkelen kan du på en enkel måte fastsette retningen på X-aksen i det dreide arbeidsplanet (se bildet nederst til høyre). Vær oppmerksom på:
 - Inndataområdet er 0° til 360,0000°
 - 0°-aksen er X-aksen
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

NC-blokk

```
5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....
```

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
EULER	Sveitsisk matematiker som definerte de såkalte eulerske vinklene
EULPR	P resesjonsvinkelen: vinkelen som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt Z-aksen
EULNU	N utasjonsvinkel: vinkel som beskriver roteringen av koordinatsystemet rundt X-aksen som er dreid av presesjonsvinkelen
EULROT	R oteringsvinkel: vinkel som beskriver roteringen av det dreide arbeidsplanet rundt den dreide Z-aksen

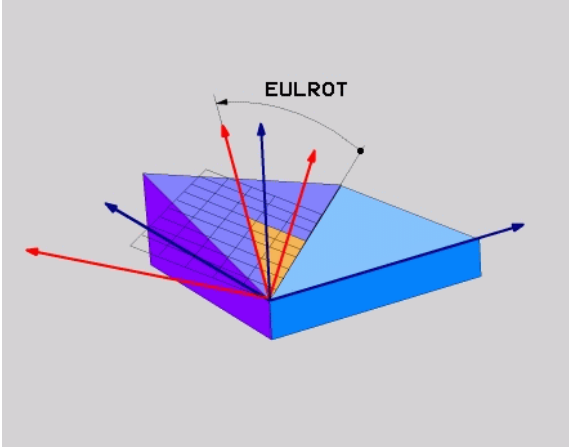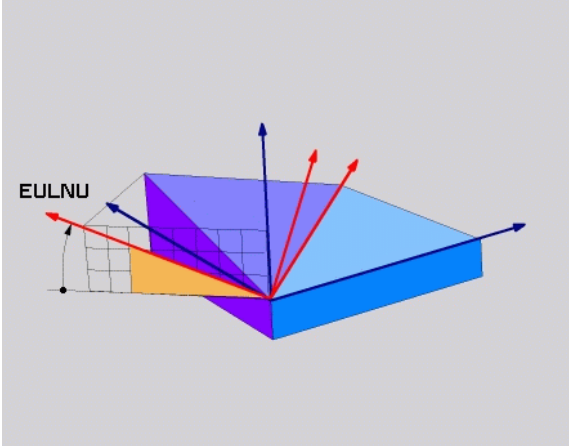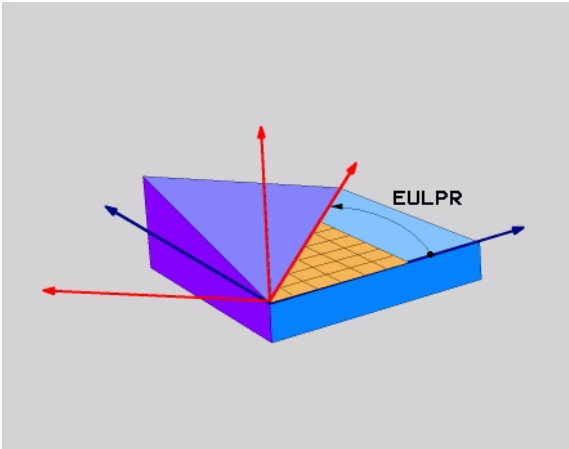

Definere arbeidsplan via to vektorer: PLANE VECTOR

Bruk

Du kan bruke definisjonen av et arbeidsplan via **to vektorer** hvis CAD-systemet kan beregne basisvektoren og normalvektoren for det dreide arbeidsplanet. En normert inntasting er ikke nødvendig. TNC beregner normeringen internt, slik at du kan angi verdier mellom -99,999999 og +99,999999.

Basisvektoren som er nødvendig for definisjonen av arbeidsplanet, er definert av komponentene **BX**, **BY** og **BZ** (se bildet øverst til høyre). Normalvektoren er definert gjennom komponentene **NX**, **NY** og **NZ**.




Merk deg følgende før du programmerer

Basisvektoren definerer retningen på hovedaksen i det dreide arbeidsplanet. Normalvektoren må stå loddrett på det dreide arbeidsplanet og bestemmer dermed retningen på planet.

TNC beregner normerte vektorer internt på grunnlag av verdiene du har angitt.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

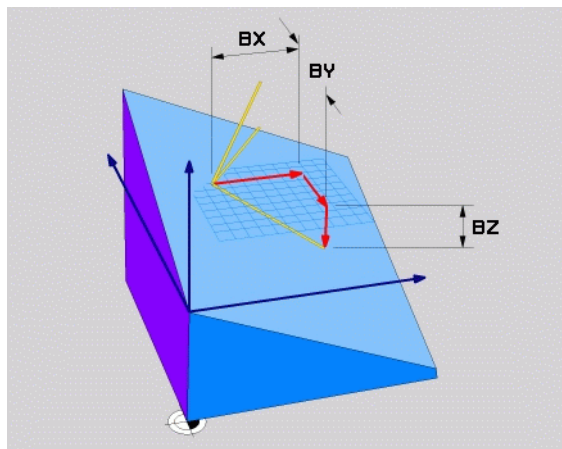

Inndataparametere






- **X-komponent basisvektor?:** X-komponent **BX** til basisvektor B (se bildet øverst til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- **Y-komponent basisvektor?:** Y-komponent **BY** til basisvektor B (se bildet øverst til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- **Z-komponent basisvektor?:** Z-komponent **BZ** til basisvektor B (se bildet øverst til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- **X-komponent normalvektor?:** X-komponent **NX** til normalvektor N (se illustrasjonen i midten til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- **Y-komponente Normalenvektor?:** Y-komponent **NY** til normalvektor N (se illustrasjonen i midten til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- **Z-komponent normalvektor?:** Z-komponent **NZ** til normalvektor N (se illustrasjonen nede til høyre).
Inndataområde: -99,9999999 til +99,9999999
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

NC-blokk

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
VECTOR	Engelsk vector = vektor
BX, BY, BZ	Basisvektor: X-, Y- og Z-komponent
NX, NY, NZ	Normalenvektor: X-, Y- og Z-komponent

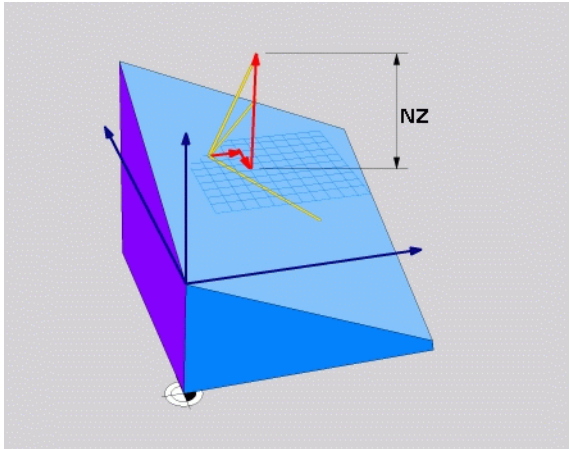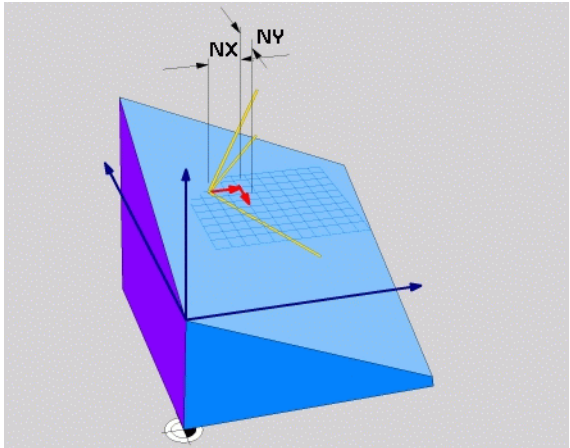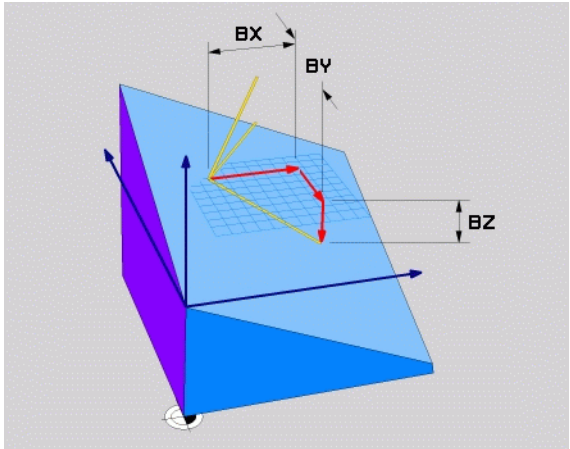

Definere arbeidsplan via tre punkter: PLANE POINTS

Bruk

Et arbeidsplan kan defineres entydig ved at du angir **tre valgfrie punkter P1 til P3 i dette planet**. Denne muligheten finnes i funksjonen **PLANE POINTS**.




Merk deg følgende før du programmerer

Forbindelsen fra punkt 1 til punkt 2 bestemmer retningen på den dreide hovedaksen (X for verktøyakse Z).

Retningen på den dreide verktøyaksen bestemmer du gjennom posisjonen til det 3. punktet har i forhold til forbindelseslinjen mellom punkt 1 og punkt 2. Ved hjelp av høyrehåndsregelen (tommel = X-akse, pekefinger = Y-akse, langfinger = Z-akse, se bildet oppe til høyre), gjelder det følgende: Tommelen (X-aksen) peker fra punkt 1 til punkt 2, pekefingeren (Y-aksen) peker parallelt til den dreide Y-aksen i retning punkt 3. Da viser langfingeren i retning av den dreide verktøyaksen.

De tre punktene definerer helningen på planet.
Plasseringen av det aktive nullpunktet endres ikke av TNC.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

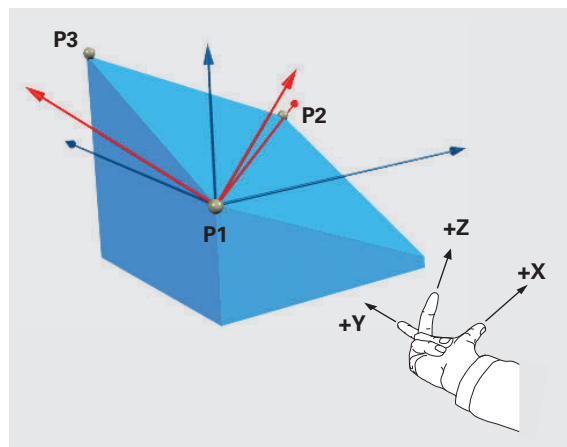

Inndataparametere






- **X-koordinater 1. Planpunkt?:** X-koordinater **P1X** for 1. planpunkt (se illustrasjonen oppe til høyre)
- **Y-koordinater 1. Planpunkt?:** Y-koordinater **P1Y** til 1. planpunkt (se illustrasjonen oppe til høyre)
- **Z-koordinater 1. Planpunkt?:** Z-koordinater **P1Z** til 1. planpunkt (se illustrasjonen oppe til høyre)
- **X-koordinater 2. Planpunkt?:** X-koordinater **P2X** til 2. planpunkt (se illustrasjonen i midten til høyre)
- **Y-koordinater 2. Planpunkt?:** Y-koordinater **P2Y** til 2. planpunkt (se illustrasjonen i midten til høyre)
- **Z-koordinater 2. Planpunkt?:** Z-koordinater **P2Z** til 2. planpunkt (se illustrasjonen i midten til høyre)
- **X-koordinater 3. Planpunkt?:** X-koordinater **P3X** til 3. planpunkt (se illustrasjonen nede til høyre)
- **Y-koordinater 3. Planpunkt?:** Y-koordinater **P3Y** til 3. planpunkt (se illustrasjonen nede til høyre)
- **Z-koordinater 3. Planpunkt?:** Z-koordinater **P3Z** til 3. planpunkt (se illustrasjonen nede til høyre)
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

NC-blokk

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20  
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
POINTS	Engelsk points = punkter

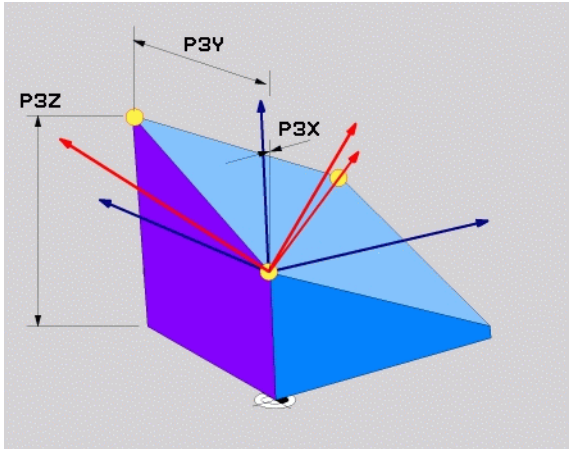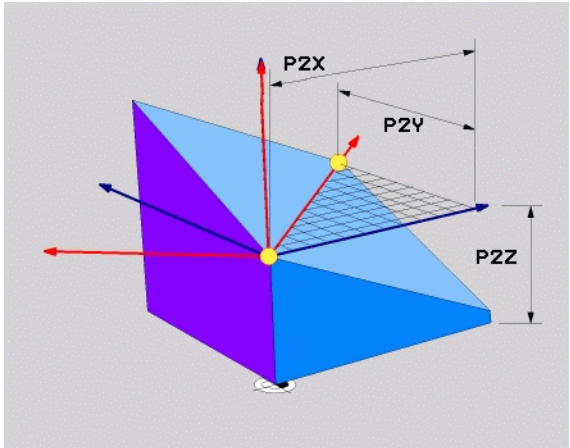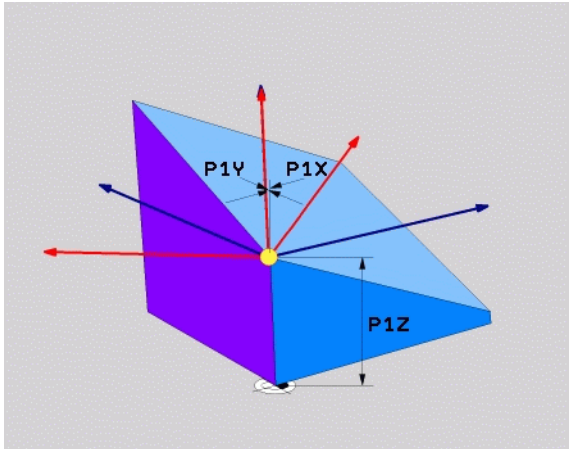

Definere arbeidsplan via én enkelt, inkremental romvinkel: PLANE RELATIVE

Bruk

Den inkrementale romvinkelen bruker du når et arbeidsplan som allerede er dreid, skal dreies med **en ekstra rotering**. Eksempel: sett en 45° fas på det dreide planet.



Merk deg følgende før du programmerer

Den definerte vinkelen virker alltid i forhold til det aktive arbeidsplanet, uansett hvilken funksjon du har aktivert arbeidsplanet med.

Du kan programmere så mange **PLANE RELATIVE**-funksjoner etter hverandre som du ønsker.

Hvis du vil tilbake til det arbeidsplanet som var aktivt før **PLANE RELATIVE**-funksjonen, må du definere **PLANE RELATIVE** med den samme vinkelen, men med motsatt fortegn.

Hvis du bruker **PLANE RELATIVE** på et arbeidsplan som ikke er dreid, må du ganske enkelt rotere det udreide planet med den romvinkelen som er definert i **PLANE**-funksjonen.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.



Inndataparametere



- **Inkremental vinkel?**: Romvinkel som det aktive arbeidsplanet skal dreies videre med (se illustrasjonen øverst til høyre). Velg aksene det skal dreies rundt, med funksjonstasten. Inndataområde: fra -359,9999° til +359,9999°
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
RELATIV	Engelsk relative = i forhold til

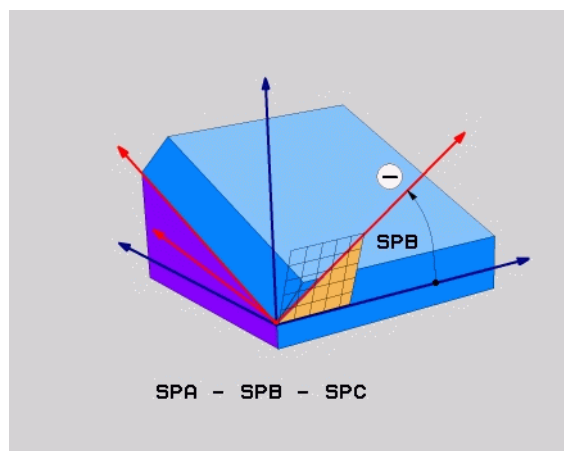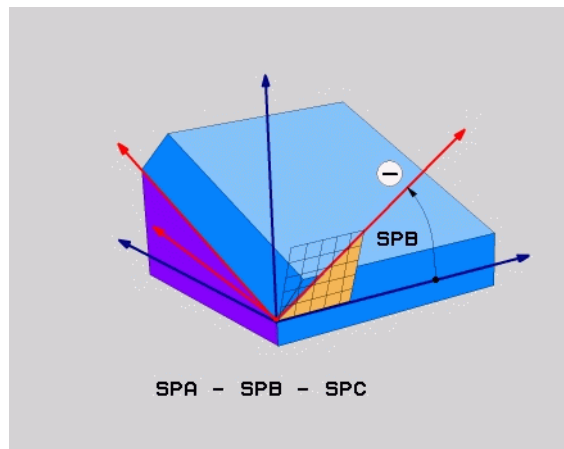

Beispiel: NC-blokk

```
5 PLANE RELATIV SPB-45 .....
```



Arbeidsplan over aksevinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-funksjon)

Bruk

Funksjonen **PLANE AXIAL** definerer både plasseringen til arbeidsplanet og de nominelle koordinatene for roteringsaksene. Spesielt for maskiner med rettinklet kinematikk og kinematikk der bare én roteringsakse er aktiv, kan denne funksjonen enkelt tas i bruk.



Funksjonen **PLANE AXIAL** kan også brukes når det bare er én aktiv roteringsakse på maskinen.

Hvis maskinen tillater romvinkeldefinisjoner, kan funksjonen **PLANE RELATIV** brukes etter **PLANE AXIAL**. Følg maskinhåndboken.



Merk deg følgende før du programmerer


Angi bare aksevinkler som faktisk finnes i maskinen, ellers vil TNC avgi en feilmelding.

Rotasjonsaksekoordinater som er definert med **PLANE AXIAL**, virker modalt. Flerdoble definisjoner legger seg oppå hverandre, inkrementale angivelser er tillatt.

Hvis du vil tilbakestille funksjonen **PLANE AXIAL** bruker du funksjonen **PLANE RESET**. Tilbakestilling ved hjelp av 0 deaktiverer ikke **PLANE AXIAL**.

Funksjonene **SEQ**, **TABLE ROT** og **COORD ROT** har ingen funksjon kombinert med **PLANE AXIAL**.

Parameterbeskrivelse for posisjoneringen: Se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440.

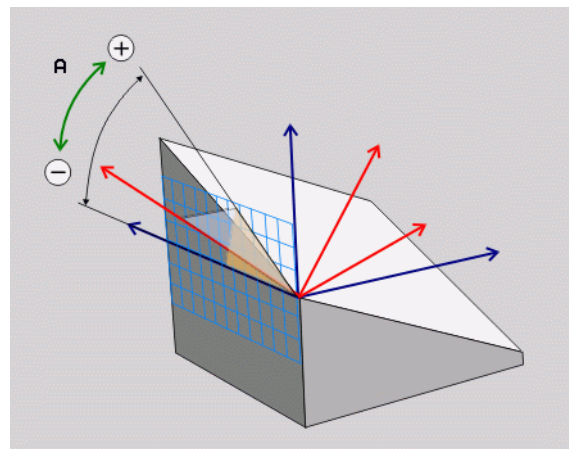


Inndataparametere



- **Aksevinkel A?:** Aksevinkel som A-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementalt, vil dette være vinkelen som A-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel B?:** Aksevinkel som B-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementalt, vil dette være vinkelen som B-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- **Aksevinkel C?:** Aksevinkel som C-aksen skal dreies inn **mot**. Når den angis inkrementalt, vil dette være vinkelen som C-aksen skal dreies videre **med**, fra den gjeldende posisjonen. Inndataområde: -99999,9999° til +99999,9999°
- Mer om posisjoneringsegenskapene (se Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen på side 440)

Forkortelser som er brukt

Forkortelse	Beskrivelse
AKSIAL	Engelsk axial = akseformet

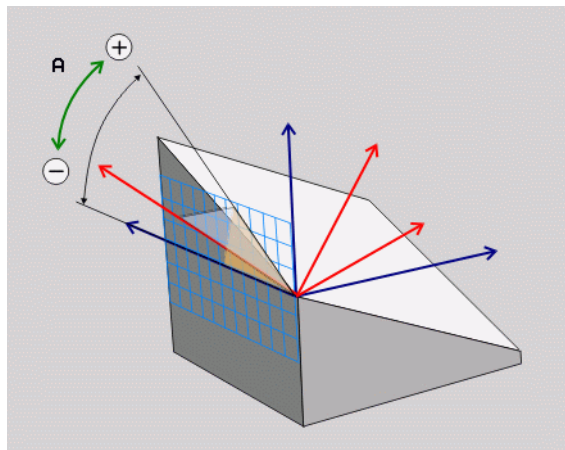

Beispiel: NC-blokk

5 PLANE AXIAL B-45



Fastsette posisjoneringen til PLANE-funksjonen

Oversikt

Uavhengig av hvilken PLANE-funksjon du bruker for å definere det dreide arbeidsplanet, er alltid følgende funksjoner tilgjengelige for posisjoneringen:

- Automatisk dreining
- Valg av alternative dreiemuligheter
- Valg av transformasjonstype

Automatisk dreining: MOVE/TURN/STAY (inntasting er obligatorisk)

Når du har tastet inn alle parametere for plandefinisjon, må du fastsette hvordan roteringsaksene skal dreies inn på de beregnede akseverdiene:

MOVE	▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. Samtidig endres ikke relativposisjonen mellom emnet og verktøyet. TNC utfører en utjevningsbevegelse i lineæraksene.
TURN	▶ PLANE-funksjonen skal dreie roteringsaksene automatisk inn på de beregnede akseverdiene. TNC posisjonerer bare roteringsaksene. TNC utfører ingen utjevningsbevegelse i lineæraksene
STAY	▶ Du dreier roteringsaksene i en påfølgende og separat posisjoneringsblokk.


Når du har valgt **MOVE** (PLANE-funksjonen skal dreie automatisk med utjevningsbevegelsen), må du definere de to parametrene **Avst. roter.pkt fra verkt.spiss** og **mating? F=** som er forklart nedenfor.

Hvis du har valgt **TURN** (PLANE-funksjonen skal dreie automatisk uten utjevningsbevegelse), må du definere parametrene **tilbaketrekkingslengde MB** og **mating? F=** som er forklart nedenfor.

Som alternativ til en mating **F** som er definert direkte med en tallverdi, kan dreiebevegelsen også utføres med **FMAX** (hurtiggang) eller **FAUTO** (mating fra T-blokk).



Hvis du bruker funksjonen **PLANE AXIAL** i kombinasjon med **STAY**, må roteringsaksene dreies i en separat posisjoneringsblokk etter **PLANE**-funksjonen (se Dreie roteringsaksene i en separat blokk på side 442).



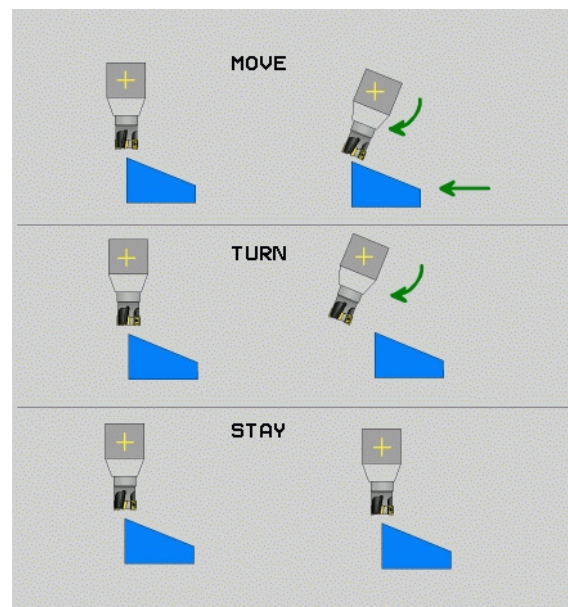


- **Avstand roteringspunkt fra verktøyspiss** (inkremental): TNC dreier verktøyet (bordet) rundt verktøyspissen. Via parameteren **AVST.** flytter du roteringspunktet på dreiebevegelsen i forhold til den aktuelle posisjonen på verktøyspissen.



- Hvis verktøyet står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett i samme posisjon også etter at det er dreid (se bildet i midten til høyre, **1** = AVST.)
- Hvis verktøyet ikke står i angitt avstand til emnet før det dreies, står verktøyet relativt sett forskjøvet i forhold til utgangsposisjonen etter at det er dreid (se bildet nederst til høyre, **1** = AVST.)

- **Mating? F=:** banehastigheten verktøyet dreies med
- **Tilbaketrekkingslengde i WZ-aksen?:** Tilbaketrekkingsdistanse **MB** fungerer inkrementalt fra den aktuelle verktøysposisjonen i den aktive akseretningen til verktøyet, som TNC kjører frem til **før dreining**. **MB MAX** kjører verktøyet til kort før endebryteren til programvaren

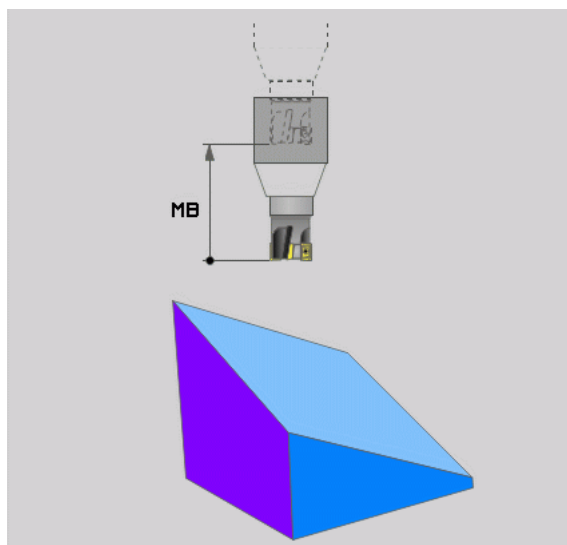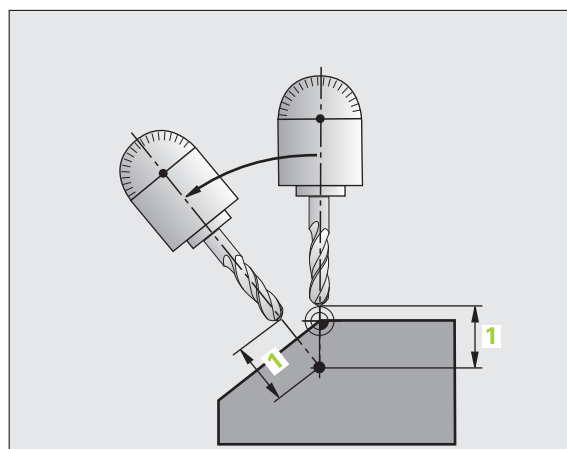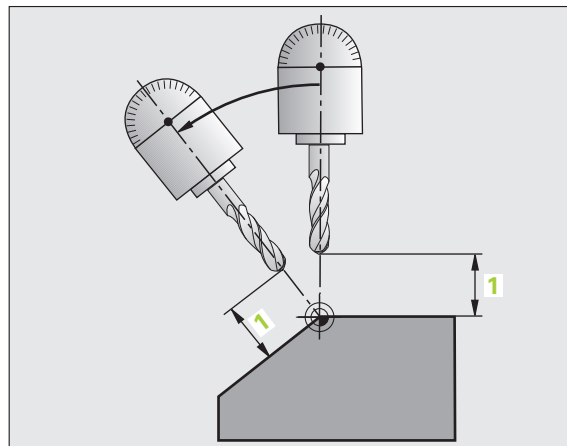

Dreie roteringsaksene i en separat blokk

Slik dreier du roteringsaksene i en separat posisjoneringsblokk (**STAY** er valgt):



Kollisjonsfare!

Forhåndsposisjoner verktøyet slik at det ikke støter sammen med emnet når verktøyet dreies (oppenningsutstyr).

- ▶ Velg en ønsket **PLANE**-funksjon, og definer automatisk dreining med **STAY**. Under arbeidet beregner TNC posisjonsverdien til roteringsaksene på maskinen og lagrer disse i systemparametrene Q120 (A-akse), Q121 (B-akse) og Q122 (C-akse).
- ▶ Definer posisjoneringsblokk med vinkelverdiene som er beregnet av TNC.

NC-eksempelblokker: Dreie maskinen med C-rundbord og A-dreiebord mot en romvinkel B+45°.

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Posisjonere til sikker høyde
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Definere og aktivere PLANE-funksjon
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Posisjonere roteringsaksen med verdiene som er beregnet av TNC
...	Definere bearbeiding i dreid plan



Velge alternative dreiemuligheter: SEQ +/- (valgfri inntasting)

På grunnlag av posisjonen på arbeidsplanet som du har definert, må TNC beregne den stillingen på maskinens roteringsakser som passer til denne arbeidsplanposisjonen. Som regel finnes det alltid to løsningsmuligheter.

Via bryteren **SEQ** kan du stille inn hvilken løsning TNC skal bruke:

- **SEQ+** posisjonerer **hovedroteringsaksen** i maskinen slik at den inntar en positiv vinkel. Hovedaksen er den første dreieaksen i kinematikkbeskrivelsen til maskinen når du følger beskrivelsen fra verktøyet gjennom maskinen til emnet.
- Ved en ren hodekinematikk (f.eks. gaffelhode) med dreieaksene **B** og **C**, er hovedaksen B-aksen
- Ved en ren bordkinematikk med dreieaksene **A** og **B**, er hovedaksen A-aksen
- Ved en blandet hode-/bordkinematikk med dreieaksene **B** i hodet og **C** i bordet, er hovedaksen B-aksen (se også ill. øverst til høyre)
- **SEQ-** posisjonerer hovedroteringsaksen slik at den inntar en negativ vinkel.


Hvis den løsningen du valgte via **SEQ** ikke ligger i maskinens arbeidsområde, viser TNC feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**.



Ved bruk av funksjonen **PLANE AXIS** har bryteren **SEQ** ingen funksjon.

Bryteren **SEQ** kan også programmeres med Q-parametre. Positive Q-parameterverdier gir løsningen **SEQ+**, negative gir løsningen **SEQ-**.

Ved bruk av funksjonen **PLANE SPATIAL A+0 B+0 C+0** kan du ikke programmere **SEQ-**, dette vil føre til en feilmelding på TNC.

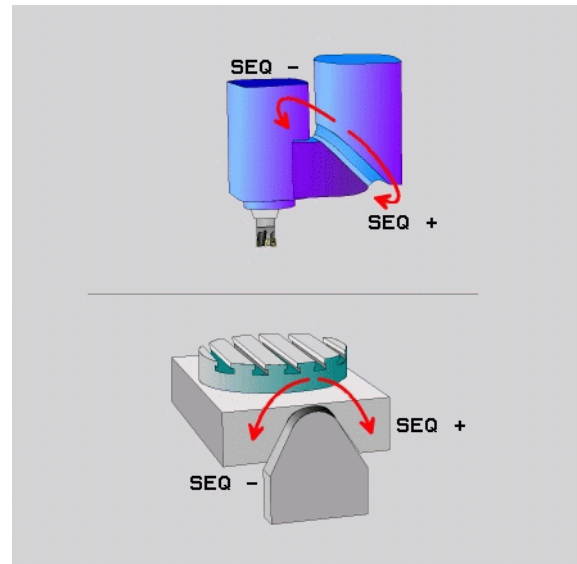

Hvis du ikke definerer **SEQ**, finner TNC løsningen slik:

- 1 TNC kontrollerer først om begge løsninger ligger i arbeidsområdet til roteringsaksene
- 2 Hvis det er tilfelle, velger TNC den løsningen som ligger i kortest avstand TNC beregner da roten for begge løsningsmulighetene fra kvadratsummen av begge dreieaksebanene og bruker deretter løsningen som leverer den minste verdien
- 3 Hvis bare én løsning ligger i arbeidsområdet, bruker TNC denne løsningen
- 4 Hvis det ikke ligger noen løsning i arbeidsområdet, viser TNC feilmeldingen **Vinkel ikke tillatt**

Eksempel på en maskin med C-rundbord og A-dreiebord.

Programmert funksjon: **PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

Endebryter	Startposisjon	SEQ	Resultat aksestilling
Ingen	A+0, C+0	Ikke progr.	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C+0	–	A–45, C–90
Ingen	A+0, C–105	Ikke progr.	A–45, C–90
Ingen	A+0, C–105	+	A+45, C+90
Ingen	A+0, C–105	–	A–45, C–90
$-90 < A < +10$	A+0, C+0	Ikke progr.	A–45, C–90
$-90 < A < +10$	A+0, C+0	+	Feilmelding
Ingen	A+0, C–135	+	A+45, C+90

Velge transformasjonstype (valgfri inntasting)

For maskiner som har C-rundbord, finnes en funksjon som du kan fastsette transformasjonstype med:



- **COORD ROT** fastsetter at PLANE-funksjonen bare skal dreie koordinatsystemet til den definerte svingvinkelen. Rundbordet beveges ikke, kompensasjonen av dreiningen beregnes.




- **TABLE ROT** fastsetter at PLANE-funksjonen skal posisjonere rundbordet på den definerte svingvinkelen. Du kan kompensere ved å dreie på emnet.



Ved bruk av funksjonen **PLANE AXIS** har ikke funksjonene **COORD ROT** og **TABLE ROT** noen funksjon.

Hvis du bruker funksjonen **TABLE ROT** i forbindelse med en grunnrotering og dreievinkel 0, dreier TNC bordet til vinkelen som er definert i grunnroteringen.

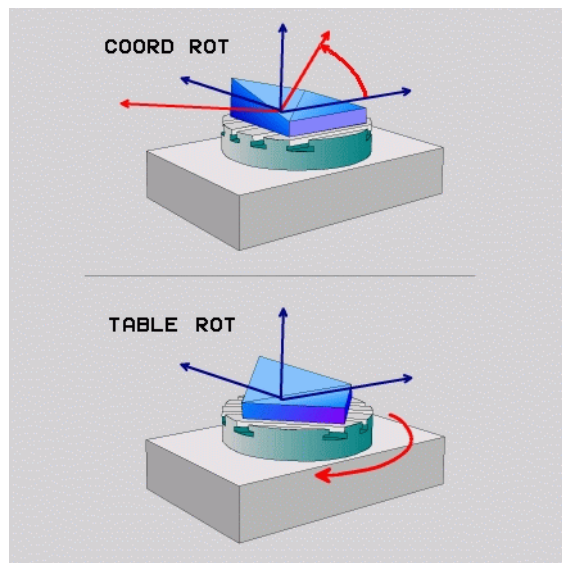

12.4 Skråfresing i dreid plan


Funksjon

I forbindelse med den nye **PLANE**-funksjonen og **M128** kan du foreta **skråfresing** i dreid plan. Skråfresingen kan defineres på to måter:

- Skråfresing ved inkremental kjøring av en roteringsakse
- Skråfresing via normalvektorer



Skråfresing i dreid plan fungerer bare med radiusfresere.

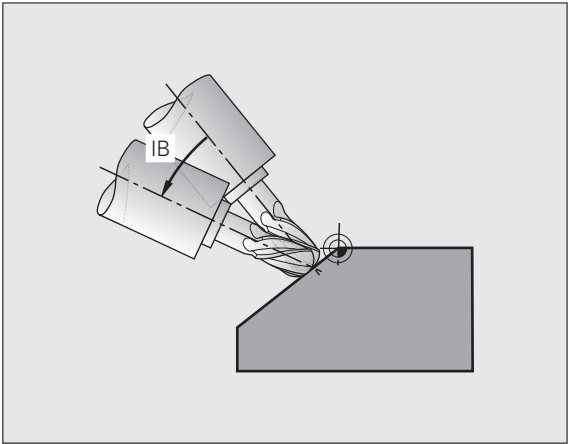

Skråfresing ved inkremental kjøring av en roteringsakse

- ▶ Frikjør verktøy
- ▶ Definer en ønsket PLANE-funksjon, og følg med på posisjoneringen
- ▶ Kjør ønsket skråfresvinkel inkrementalt i den respektive aksen via en lineær blokk.
- ▶ Aktiver M128.

NC-eksempelblokker:

...	
N12 G00 G40 Z+50 *	Posisjonere til sikker høyde
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F900 *	Definere og aktivere PLANE-funksjon
N14 G01 G91 F1000 B-17 M128 *	Stille inn skråfresvinkel, aktivere M128
...	Definere bearbeiding i dreid plan



12.5 Tilleggsfunksjoner for roteringsakser

Mating i mm/min for roteringsaksene A, B, C: M116 (programvarealternativ 1)

Standard fremgangsmåte

TNC tolker den programmerte matingen ved en roteringsakse i grad/min (i mm-programmer og i inch-programmer). Banematingen er altså avhengig av avstanden fra verktøyets sentrum til roteringsaksens sentrum.

Jo større denne avstanden er, desto større blir banematingen.

Mating i mm/min for roteringsakser med M116



Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

M116 er bare aktiv for rundbord og dreiebord. Du kan ikke bruke **M116** for dreiehoder. Hvis maskinen er utstyrt med en bord-/hodekombinasjon, vil TNC ignorere roteringsaksen for dreiesupporten.

M116 fungerer også ved aktivt dreid arbeidsplan og i kombinasjon med M128, når du har valgt roteringsakser med funksjonen **M138** (se Velge dreieakser: M138 på side 454). **M116** fungerer da bare på roteringsaksene som du ikke har valgt med **M138**.

TNC tolker den programmerte matingen for en roteringsakse i mm/min (eller 1/10 tomme/min). TNC beregner da alltid matingen for denne blokken ved blokkstart. Matingen for en roteringsakse forandrer seg ikke mens blokken kjøres, heller ikke når verktøyet beveger seg mot roteringsaksens sentrum.

Funksjon

M116 er aktiv i arbeidsplanet. **M117** tilbakestilles med **M116**. **M116** blir også opphevet ved programslett.

M116 er aktiv fra blokkstart.



Kjøre roteringsaksene optimalt i banen: M126

Standard fremgangsmåte



Fremgangsmåten for TNC ved posisjonering av roteringsakser er en maskinavhengig funksjon. Følg maskinhåndboken.

Fremgangsmåte for TNC ved posisjonering av roteringsakser som visningen er redusert til verdier under 360° for, er avhengig av bit 2 til maskinparameteren 7682. Der er det definert om TNC alltid skal kjøre differansen mellom nominell posisjon og aktuell posisjon (også uten M126) korteste vei, eller bare når M126 er programmert. Eksempler på når TNC alltid skal kjøre roteringsaksen langs tallinjen:

Aktuell posisjon	Nom. posisjon	Kjøreavstand
350°	10°	-340°
10°	340°	$+330^\circ$

Fremgangsmåte ved M126

Med M126 kjøres en roteringsakse den korteste avstanden. Dette gjelder roteringsakser som har fått redusert verdien til under 360° . Eksempler:

Aktuell posisjon	Nom. posisjon	Kjøreavstand
350°	10°	$+20^\circ$
10°	340°	-30°

Funksjon

M126 er aktiv fra blokkstart.

M126 tilbakestilles med M127; ved programslutt blir M126 uansett opphevet.

Redusere verdien for roteringsaksen til under 360°: M94

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet fra gjeldende vinkelverdi til den programmerte vinkelverdien.

Eksempel:

Gjeldende vinkelverdi:	538°
Programmert vinkelverdi:	180°
Faktisk kjøreavstand:	-358°

Fremgangsmåte ved M94

TNC reduserer den gjeldende vinkelverdien ved blokkstart til en verdi under 360° og kjører deretter til den programmerte verdien. Hvis flere roteringsakser er aktive, reduserer M94 verdien for alle roteringsaksene. Det er også mulig å angi en roteringsakse etter M94. TNC vil da bare redusere verdien for denne aksen.

NC-eksempelblokker

Reduser de viste verdiene for alle aktive roteringsakser:

```
N50 M94 *
```

Redusere den viste verdien bare for C-aksen:

```
N50 M94 C *
```

Reduser verdien for alle aktive roteringsakser, og kjør deretter C-aksen til den programmerte verdien:

```
N50 G00 C+180 M94 *
```

Funksjon

M94 er aktiv bare i programblokken der M94 er programmert.

M94 er aktiv fra blokkstart.



Automatisk korrigering av maskingeometrien under arbeid med dreieakser: M114 (programvarealternativ 2)

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet frem til de posisjonene som er programmert i bearbeidingsprogrammet. Hvis posisjonen til en dreieakse forandrer seg i programmet, må postprosessen beregne den forskyvningen som dermed oppstår i den lineære aksene, og kjøre den i en posisjoneringsblokk. Siden også maskingeometrien spiller inn her, må NC-programmet beregnes separat for hver maskin.

Fremgangsmåte ved M114



Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

Hvis posisjonen til en styrt dreieakse forandrer seg i programmet, vil TNC automatisk kompensere for forskyvningen av verktøyet med en 3D-lengdekorrigering. Siden maskinens geometri er lagt inn i maskinparameterne, kompenserer TNC også automatisk for maskinspesifikke forskyvninger. Programmene må bare beregnes én gang av postprosessen, også hvis de blir kjørt på ulike maskiner med TNC-styring.

Hvis maskinen ikke har styrt dreieakser (hodet dreies manuelt, hodet posisjoneres av PLS), kan du angi den gyldige posisjonen for dreiesupporten med **M114** (f.eks. **M114 B+45**, Q-parameter tillatt).

CAD-systemet eller postprosessen må ta hensyn til radiuskorrigeringen for verktøy. En programmert radiuskorrigering RL/RR vil medføre en feilmelding.

Når TNC foretar en lengdekorrigering av verktøyet, refererer den programmerte matingen til verktøypissen, ellers refererer den til verktøyet nullpunkt.



Hvis maskinen har styrt dreiesupport, kan du avbryte programkjøringen og forandre på stillingen til dreieaksen (f.eks. med håndrattet).


Med funksjon KJØR TIL BLOKK N kan du deretter fortsette bearbeidingsprogrammet på avbruddstedet. TNC tar automatisk hensyn til den nye stillingen til dreieaksen når **M114** er aktiv.

For å endre på stillingen til dreieaksen med håndrattet under programkjøringen bruker du **M118** sammen med **M128**.

Funksjon

M114 er aktiv fra blokkstart, M115 ved blokkslutt. M114 fungerer ikke når korrigering av verktøyradius er aktiv.

M114 tilbakestilles med M115. Ved programslutt blir M114 uansett opphevet.

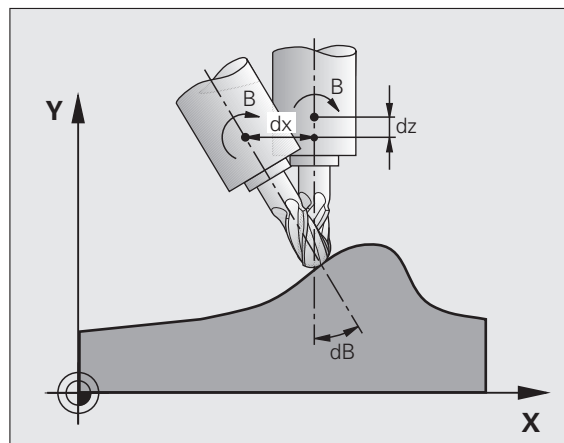

Beholde posisjon på verktøypissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (programvarealternativ 2)

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet frem til de posisjonene som er programmert i bearbeidingsprogrammet. Hvis posisjonen til en dreieakse forandrer seg i programmet, må den forskyvningen som dermed oppstår, beregnes i den lineære aksen og kjøres i en posisjoneringsblokk.

Fremgangsmåte ved M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

Hvis posisjonen på en styrt dreieakse forandrer seg i programmet, blir allikevel den posisjonen verktøypissen har i forhold til emnet, ikke endret under dreieingen.

Bruk **M128** sammen med **M118** når du ved hjelp av håndrattet vil forandre stillingen på dreieaksen under programkjøringen. Overlagring av en håndrattposisjonering utføres med aktiv **M128** i det maskinbaserte koordinatsystemet.



OBS! Fare for emnet

For dreieakser med Hirth-fortanning: Stillingen på dreieaksen må ikke endres før du har frikjørt verktøyet. Ellers kan det oppstå konturskader når verktøyet kjøres ut av fortanningen.

Etter **M128** kan du legge inn enda en mating, slik at TNC utfører utjevningsbevegelser i de lineære aksene. Hvis du ikke angir noen mating, eller hvis du angir en mating som er større enn den som er fastsatt i maskinparameter 7471, vil matingen i maskinparameter 747 aktiveres.




Tilbakestill med **M91** med **M92**: **M128** før posisjonering.

For å unngå skader på konturen bør du bare bruke radiusfreser med **M128**.

Verktøylengden må referere til radiusfresens kulesentrum.

Når **M128** er aktiv, viser TNC symbolet  i statusvisningen.

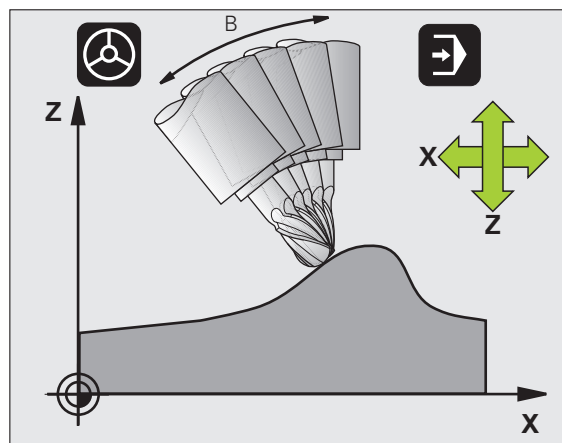

M128 ved dreibare bord

Når du programmerer en bevegelse for dreiebord med aktiv **M128**, vil TNC dreie koordinatsystemet tilsvarende. Hvis du f. eks. dreier C-aksen 90° (med posisjonering eller med nullpunktforskyvning) og deretter programmerer en bevegelse i X-aksen, vil TNC utføre bevegelsen i maskinaksen Y.

Også nullpunktet som er satt, og som forskyves med rundbordets bevegelse, transformeres av TNC.

M128 ved tredimensjonal verktøykorrigering

Hvis du utfører en tredimensjonal verktøykorrigering med aktiv **M128** og aktiv radiuskorrigering **G41/G42**, posisjonerer TNC roteringsaksen automatisk ved visse maskingeometrier .

Funksjon

M128 er aktiv fra blokkstart, **M129** ved blokkslutt. **M128** er aktiv også i manuell drift og blir værende aktiv etter endring av driftsmodus. Matingen for utjevningsbevegelsen gjelder helt til du programmerer en ny, eller til du tilbakestiller **M128** med **M129**.

M128 tilbakestilles med **M129**. Hvis du velger et nytt program i en driftsmodus for programkjøring, vil TNC tilbakestille **M128**.

NC-eksempelblokker

Utføre utjevningsbevegelser med en mating på 1000 mm/min:

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000 *
```


Skråfresing med ikke-styrte roteringsakser

Hvis du har ikke-styrte roteringsakser på maskinen (såkalte måleakser), kan du i kombinasjon med M128 også utføre aktiverte bearbeidinger med disse aksene.

Slik går du frem:

- 1 Plasser roteringsaksene manuelt i ønsket posisjon. M128 kan ikke være aktiv.
- 2 Aktivere M128: TNC leser de aktuelle verdiene til alle tilgjengelige roteringsakser. På det grunnlaget beregner den de nye posisjonene til verktøyets sentrum og oppdaterer posisjonsvisningen.
- 3 TNC utfører den nødvendige utligningsbevegelsen med den neste posisjoneringsblokken
- 4 Utfør bearbeiding
- 5 Ved programslutt tilbakestilles M128 med M129, og roteringsaksen plasseres på nytt i utgangsposisjon



Så lenge M128 er aktiv, overvåker TNC den aktuelle posisjonen til den ikke styrte roteringsaksen. Hvis den aktuelle posisjonen avviker fra den nominelle posisjonen med en verdi som er definert av maskinprodusenten, avgir TNC en feilmelding, og avbryter programkjøringen.

Overlapping M128 og M114

M128 er en videreutvikling av funksjonen M114.

M114 beregner nødvendige utjevningsbevegelser i geometrien **før** den enkelte NC-blokken utføres. TNC beregner utjevningsbevegelsen slik at denne er gjennomført ved slutten av NC-blokken.

M128 beregner alle utjevningsbevegelser i sanntid, TNC utfører nødvendige utjevningsbevegelser umiddelbart etter at disse blir nødvendige pga. roteringsaksebevegelser.



M114 og **M128** må ikke være aktive samtidig, ellers vil det oppstå overlappinger mellom de to funksjonene, og dette kan føre til skader på emnet. TNC vil vise en feilmelding om dette.



Presisjonsstopp på hjørner med ikke-tangentiale overganger: M134

Standard fremgangsmåte

Ved posisjonsendringer med roteringsakser kjører TNC verktøyet slik at det blir lagt til et overgangselement på ikke-tangentiale konturoverganger. Konturovergangeren er avhengig av akselerasjonen, rykket som oppstår, og den fastsatte toleransen for konturavviket.



Med maskinparameter 7440 kan du forandre på standard fremgangsmåte for TNC, slik at M134 automatisk blir aktivert når et program blir valgt, se «Generelle brukerparametere» på side 620.

Fremgangsmåte ved M134

Ved posisjonsendringer med roteringsakser kjører TNC verktøyet slik at det blir utført et presisjonsstopp på ikke-tangentiale konturoverganger.

Funksjon

M134 er aktiv fra blokkstart, M135 aktiveres ved blokkslutt.

M134 tilbakestilles med M135. Hvis du velger et nytt program i en driftsmodus for programkjøring, vil TNC tilbakestille M134.

Velge dreieakser: M138

Standard fremgangsmåte

Ved funksjonene M114, M128 og Drei arbeidsplan tar TNC hensyn til roteringsaksene som maskinprodusenten har fastsatt i maskinparameterne.

Fremgangsmåte ved M138

Ved funksjonene som er angitt over, tar TNC bare hensyn til de dreieaksene du har definert med M138.

Funksjon

M138 er aktiv fra blokkstart.

Du tilbakestiller M138 ved å programmere M138 på nytt, uten å angi dreieakser.

NC-eksempelblokker

For funksjonene som er angitt over, tar du bare hensyn til dreieakse C:

```
N50 G00 Z+100 R0 M138 C *
```

Tilpasning til maskinkinematikken i aktuelle/nominelle posisjoner ved blokkslutt: M144 (programvarealternativ 2)

Standard fremgangsmåte

TNC kjører verktøyet frem til de posisjonene som er programmert i bearbeidingsprogrammet. Hvis posisjonen til en dreieakse forandrer seg i programmet, må den forskyvningen som dermed oppstår, beregnes i den lineære aksen og kjøres i en posisjoneringsblokk.

Fremgangsmåte ved M144

I posisjonsvisningen tar TNC hensyn til en endring i maskinkinematikken som f.eks. oppstår ved skifte av forsattsspindel. Hvis posisjonen til en styrt dreieakse forandrer seg, vil også posisjonen som verktøyspissen har i forhold til emnet, forandres under dreilingen. Forskyvningen som oppstår, beregnes i posisjonsvisningen.



Posisjonerer med M91/M92 er tillatt når M144 er aktiv.

Posisjonsvisningen i driftsmodusen BLOKKBEH. og ENKELTBLOKK forandrer seg ikke før dreieaksene har nådd sluttposisjonen.

Funksjon

M144 er aktiv fra blokkstart. M144 fungerer ikke i kombinasjon med M114, M128 eller ved dreiling av arbeidsplan.

M144 oppheves ved at du programmerer M145.



Maskingeometrien må være definert av maskinprodusenten i kinematikkbeskrivelsen.

Maskinprodusenten fastsetter funksjonen i automatisk og manuell drift. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.



12.6 Rundfresing: 3D-radiuskorrigering med verktøyorientering

Bruk

Ved rundfresing forskyver TNC verktøyet loddrett til bevegelsesretningen og loddrett til verktøyretningen med en avstand som tilsvarer deltaverdiene **DR** (verktøytabellen og **T**-blokk). Korrigeringsretningen fastsettes med radiuskorrigeringen **G41/G42** (se illustrasjon oppe til høyre, bevegelsesretning Y+).

For at TNC skal klare å orientere verktøyet i henhold til forhåndsinnstillingen, må du aktivere funksjonen **M128** (se Beholde posisjon på verktøypissen ved posisjonering av dreieakser (TCPM): M128 (programvarealternativ 2) på side 451) og deretter radiuskorrigeringen for verktøyet. TNC posisjonerer da roteringsaksene til maskinen automatisk, slik at verktøyet får angitt verktøyorientering med den aktive korrigeringen. Verktøyorienteringen er forhåndsdefinert med koordinatene for roteringsaksen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig på maskiner der det er mulig å definere romvinkel for dreieaksekonfigurasjonen. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

TNC kan ikke posisjonere roteringsaksene automatisk på alle maskiner. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.


Vær oppmerksom på at TNC utfører en korrigering med de definerte **deltaverdiene**. En verktøyradius R som er definert i verktøytabellen, har ingen innvirkning på korrigeringen.



Kollisjonsfare!

På maskiner der roteringsaksene bare tillater et begrenset arbeidsområde, kan det ved automatisk posisjonering oppstå bevegelser som f. eks. krever at bordet dreies 180°. Vær oppmerksom på faren for kollisjon mellom hodet og emnet eller oppspenningsutstyret.

Verktøyorienteringen kan defineres i en G01-blokk som beskrevet under.

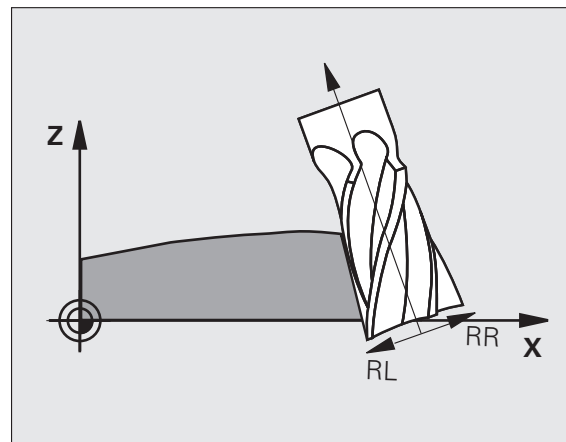


Eksempel: definering av verktøyorienteringen med M128 og koordinatene for roteringsaksene

N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0 *	Forposisjonering
N20 M128 *	Aktiver M128.
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000 *	Aktivere radiuskorrigering
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0 *	Kjøre roteringsaksen i posisjon (verktøyorientering)





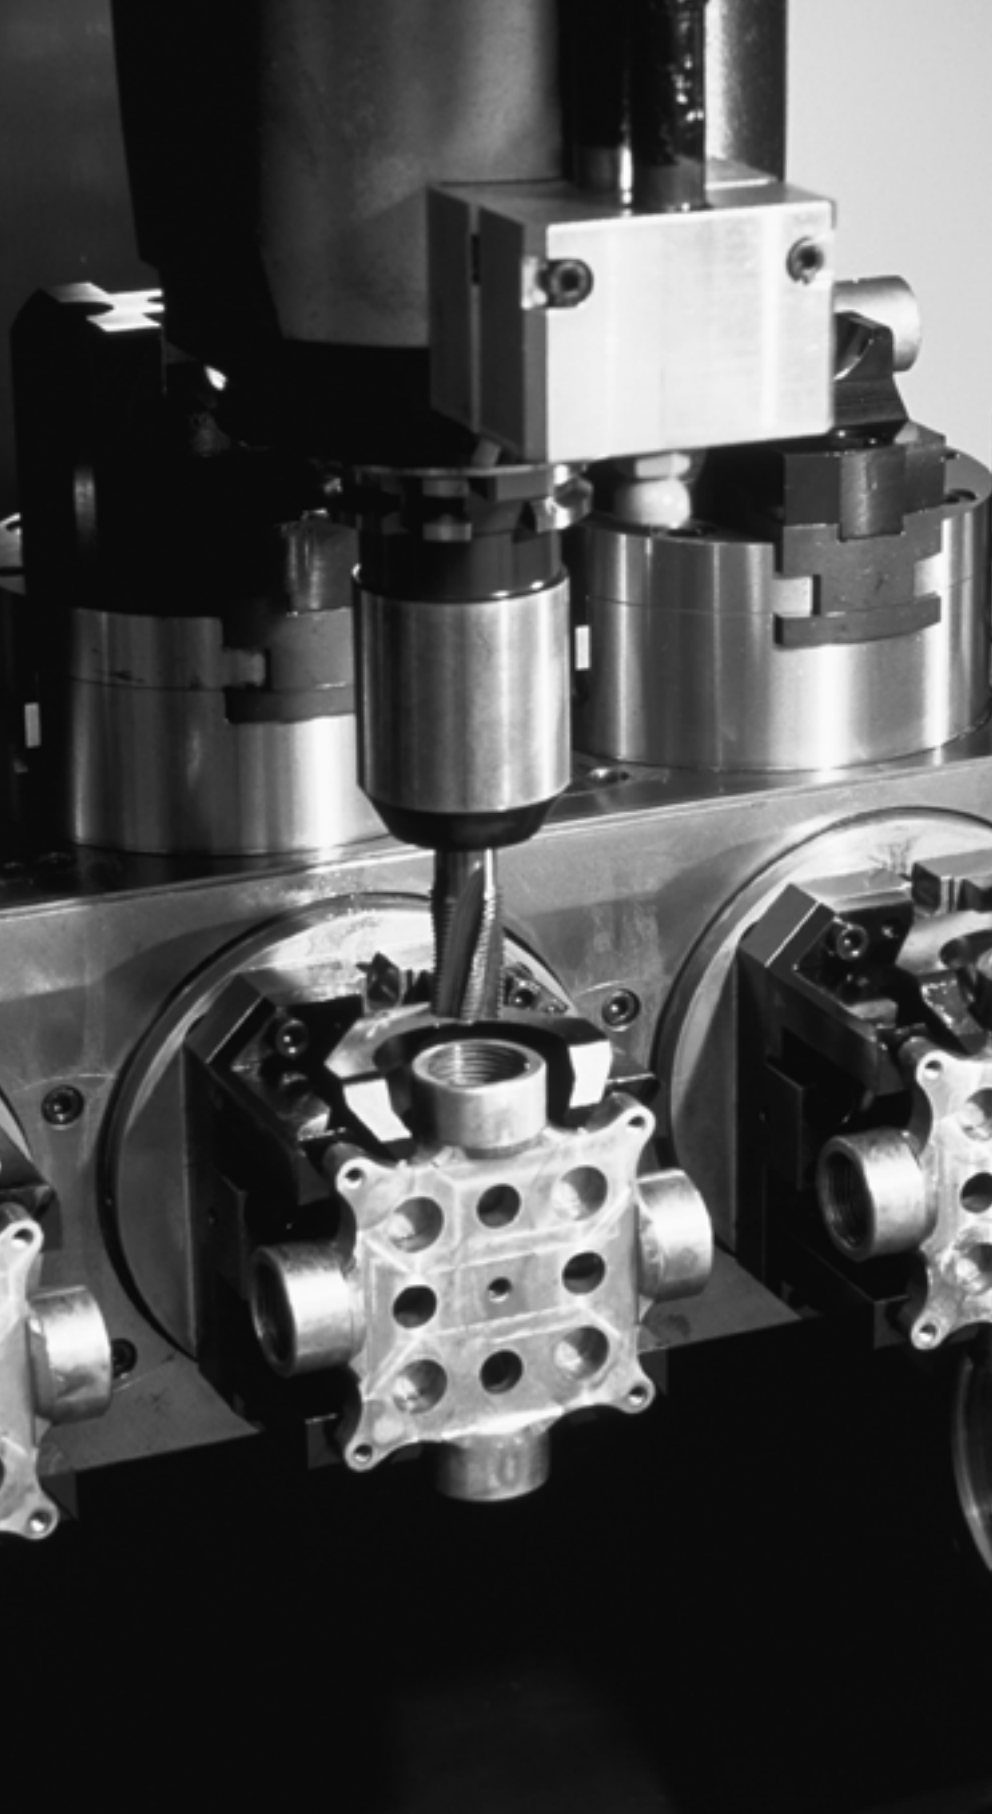

13

**Programmering:
palettstyring**



13.1 Palettstyring

Bruk




Palettbehandlingen er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene. Ta i tillegg hensyn til instruksjonene i maskinhåndboken.

Paletttabellene brukes i bearbeidingsentre med palettvekslere: Paletttabellen kaller opp de bearbeidingsprogrammene som hører til de ulike palettene, og aktiverer nullpunktforskyvningene eller nullpunktstabellene.

Du kan også bruke palettabeller til å bearbeide ulike programmer med forskjellige nullpunkter etter hverandre.

Palettabeller inneholder følgende informasjon:

- **PAL/PGM** (obligatorisk innføring):
ID-merke for paletten eller NC-programmet (velges med tasten ENT eller NO ENT).
- **NAVN** (obligatorisk innføring):
Palett- eller programnavn. Palettnavnet fastsettes av maskinprodusenten (følg maskinhåndboken). Programnavnene må være lagret i samme katalog som paletttabellen, ellers må du angi fullstendig banenavn for programmet.
- **PALPRES** (valgfri innføring):
Forhåndsinnstilt nummer fra palettforhåndsinnstillingstabellen. Det forhåndsinnstilte nummeret som er definert her, tolkes av TNC som palettnullpunkt (innføring **PAL** i kolonne **PAL/PGM**). Palettforhåndsinnstillingen kan brukes for å utligne mekaniske forskjeller mellom palettene. En palettforhåndsinnstilling kan også aktiveres automatisk ved skifte av paletten.
- **FORH. INST** (valgfri innføring):
Forhåndsinnstilt nummer fra forhåndsinnstillingstabellen. Det forhåndsinnstilte nummeret som defineres her, blir enten tolket som palettnullpunkt (innføring **PAL** i kolonne **PAL/PGM**) eller som emnenullpunkt (innføring **PGM** i linje **PAL/PGM**). Hvis en palettforhåndsinnstillingstabell er aktiv på maskinen, skal kolonnen **FORH. INST** bare brukes for emnenullpunkter.
- **DATO** (valgfri innføring):
Navnet på nullpunktstabellen. Nullpunktstabellene må være lagret i samme katalog som paletttabellen, ellers må du angi fullstendig banenavn for nullpunktstabellen. Aktiver nullpunkter fra nullpunktstabellen i NC-programmet med syklus 7
NULLPUNKTFORSKYVNING

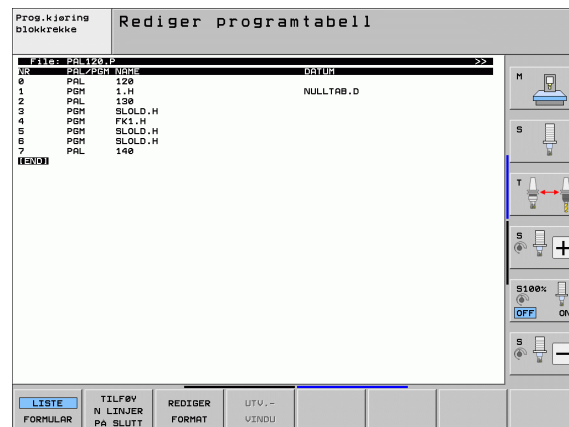

■ **X, Y, Z** (valgfri innføring, mulighet for ytterligere akser):
Ved palettnavn refererer de programmerte koordinatene til maskinnullpunktet. Ved NC-programmer refererer de programmerte koordinatene til palettnullpunktet. Disse innføringene overskrider det nullpunktet som du sist satte i manuell drift. Med tilleggsfunksjonen M104 kan du aktivere det sist satte nullpunktet på nytt. Med tasten Overfør aktuelle posisjoner åpner TNC et vindu der det kan settes inn ulike punkter fra TNC som nullpunkt (se følgende tabell).

Posisjon	Beskrivelse
Aktuelle verdier	Angi koordinatene for den gjeldende verktøyposisjonen som refererer til det aktive koordinatsystemet.
Referanseverdier	Angi koordinatene for den gjeldende verktøyposisjonen som refererer til maskinnullpunktet.
Måleverdier AKT.	Angi koordinater som refererer til det aktive koordinatsystemet til nullpunktet som sist ble tastet inn i manuell drift.
Måleverdier REF.	Angi koordinater som refererer til det aktive maskinnullpunktet til det nullpunktet som sist ble tastet inn i manuell drift.

Velg de posisjonene som du vil overføre, ved hjelp av piltastene og tasten ENT. Velg funksjonsstasten ALLE VERDIER for at TNC skal lagre alle de aktive aksene for hver enkelt koordinat i paletttabellen. Med funksjonsstasten AKTUELL VERDI lagrer TNC koordinatene for den aksene som for øyeblikket er markert i paletttabellen.



Hvis du ikke har definert en palett før et NC-program, vil de programmerte koordinatene referere til maskinnullpunktet. Hvis du ikke definerer noen innføring, vil det nullpunktet som er satt manuelt, fortsatt være aktivt.

Redigeringsfunksjon	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Legge til linje nederst i tabellen	



Redigeringsfunksjon	Funksjonstast
Slette linje nederst i tabellen	SLETT LINJE
Velg starten på neste linje	NESTE LINJE
Legge til de linjene som skal skrives inn, nederst i tabellen	TILFØY N LINJER PÅ SLUTT
Kopiere merket felt (2. funksjonstastrekke)	KOPIER AKTUELL VERDI
Sette inn kopiert felt (2. funksjonstastrekke)	SETT INN KOPIERT VERDI

Velge palettabell

- ▶ Velge i driftsmodusen Lagre/rediger, eller i filbehandlingen i programkjøring: Trykk på tasten PGM MGT
- ▶ Vise filer av typen .P: Trykk først på funksjonstasten VELG TYPE og deretter på funksjonstasten VIS .P
- ▶ Velg palettabell med piltastene, eller angi navn for en ny tabell.
- ▶ Bekreft valget med tasten ENT

Gå ut av palettfilen

- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velge en annen filtype: Trykk på funksjonstasten VELG TYPE og deretter funksjonstasten for den ønskede filtypen, f.eks. VIS .H
- ▶ Velg ønsket fil



Administrere palettnullpunkt med palettforhåndsinnstillingstabellen



Palettforhåndsinnstillingstabellen konfigureres av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken.

I tillegg til forhåndsinnstillingstabellen for emnenullpunktbehandling er også en forhåndsinnstillingstabell for nullpunktbehandling av paletter tilgjengelig. Dermed kan palettnullpunkter administreres uavhengig av emnenullpunktene.

Via palettnullpunktene kan det for eksempel på en enkel måte kompenseres for mekaniske betingede differanser mellom enkeltpaletter.

Til registrering av palettnullpunktene er en ekstra funksjonstast tilgjengelig i de manuelle probefunksjonene, som du også kan bruke til å lagre prøveresultater i palettforhåndsinnstillingstabellen (se Lagre måleverdier i palettnullpunktstabellen på side 515).



Bare ett emnenullpunkt og ett palettnullpunkt kan være aktive samtidig. Begge nullpunktene virker i sum.

TNC viser antall aktive palettforhåndsinnstillinger i et eget statusvindu (se Generell palettinformasjon (arkfane PAL) på side 85).



Arbeide med palettforhåndsinnstillingstabellen



Endringer i palettforhåndsinnstillingstabellen skal bare utføres i overensstemmelse med maskinprodusenten.

Såfremt maskinprodusenten har aktivert palettforhåndsinnstillingstabellen, kan du redigere palettforhåndsinnstillingstabellen i driftsmodusen **Manuell**:

► Velg driftsmodus Manuell drift eller El. håndratt



► Åpne forhåndsinnstillingstabell: Trykk på funksjonstasten NULLPUNKTSADMINISTRASJON. TNC åpner forhåndsinnstillingstabellen

► Skift til neste funksjonstastrekke.



► Åpne palettforhåndsinnstillingstabell: Trykk på funksjonstasten PALETTFORH.INNST.TAB.. TNC viser flere funksjonstaster: Se tabellen nedenfor.

Følgende redigeringsfunksjoner finnes:

Redigeringsfunksjon i tabellmodus	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Legge til enkeltlinje nederst i tabellen	
Slette enkeltlinje nederst i tabellen	
Slå på/av redigering	
Aktivere palettnullpunktet for aktuell valgt linje (2. funksjonstastrekke)	
Deaktivere det aktive palettnullpunktet (2. funksjonstastrekke)	



13.2 Palettmodus med verktøyorientert bearbeiding

Bruk



Palettstyring i forbindelse med verktøyorientert bearbeiding er en maskinavhengig funksjon. Nedenfor følger en beskrivelse av alle standardfunksjonene. Ta i tillegg hensyn til instruksjonene i maskinhåndboken.

Paletttabellene brukes i bearbeidingsentre med palettvekslere: Paletttabellen kaller opp de bearbeidingsprogrammene som hører til de ulike palettene, og aktiverer nullpunktforskyvningene eller nullpunktstabellene.

Du kan også bruke paletttabeller til å bearbeide ulike programmer med forskjellige nullpunkter etter hverandre.

Paletttabeller inneholder følgende informasjon:

- **PAL/PGM** (obligatorisk innføring):
Innføringen **PAL** fastsetter en ID for paletten. **FIX** angir et oppspenningsplan, og **PGM** angir et emne.
- **W-STATE** :
Aktuell bearbeidingsstatus. Med bearbeidingsstatusen blir fremdriften i bearbeidingen fastsatt. Angi **BLANK** (tom) for det ubearbeidede emnet. Under bearbeidingen endrer TNC denne innføringen til **INCOMPLETE** (ufullstendig) og deretter til **ENDED** (utført) når bearbeidingen er fullført. Innføringen **EMPTY** (tom) angir en plass der det ikke er oppspenning noe emne. Med innføringen **SKIP** (hopp over) bestemmer du at et emne ikke skal bearbeides av TNC.
- **METHOD** (metode) (obligatorisk innføring):
Angir hvilken metode som skal gjelde for programoptimaliseringen. Med **WPO** utføres bearbeidingen emneorientert. Med **TO** utføres bearbeidingen verktøyorientert for delen. For å inkludere påfølgende emner i den verktøyorienterte bearbeidingen må du bruke innføringen **CTO** (continued tool oriented). Den verktøyorienterte bearbeidingen er også mulig med oppspenninger i én palett, men ikke i flere paletter.
- **NAVN** (obligatorisk innføring):
Palett- eller programnavn. Palettnavnet fastsettes av maskinprodusenten (følg maskinhåndboken). Programmene må være lagret i samme katalog som paletttabellen, ellers må du angi fullstendig banenavn for programmet.

File	Machining method?
TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P	PAL FIX PGM
Pallet ID:	PAL4-206-4
Method:	WORKPIECE/TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL4-208-11
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL3-208-6
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK

- **PALPRESET** (valgfri innføring):
Forhåndsinnstilt nummer fra palettforhåndsinnstillingstabellen. Det forhåndsinnstilte nummeret som er definert her, tolkes av TNC som palettnullpunkt (innføring **PAL** i kolonne **PAL/PGM**).
Palettforhåndsinnstillingen kan brukes for å utligne mekaniske forskjeller mellom palettene. En palettforhåndsinnstilling kan også aktiveres automatisk ved skifte av paletten.
 - **FORH. INST** (valgfri innføring):
Forhåndsinnstilt nummer fra forhåndsinnstillingstabellen. Det forhåndsinnstilte nummeret som defineres her, blir enten tolket som palettnullpunkt (innføring **PAL** i kolonne **PAL/PGM**) eller som emnenullpunkt (innføring **PGM** i linje **PAL/PGM**). Hvis en palettforhåndsinnstillingstabell er aktiv på maskinen, skal kolonnen **FORH. INST** bare brukes for emnenullpunkter
 - **DATO** (valgfri innføring):
Navnet på nullpunktstabellen. Nullpunktstabellene må være lagret i samme katalog som palett Tabellen, ellers må du angi fullstendig banenavn for nullpunktstabellen. Aktiver nullpunkter fra nullpunktstabellen i NC-programmet med syklus 7
- NULLPUNKTFORSKYVNING**
- **X, Y, Z** (valgfri innføring, mulighet for ytterligere akser):
Ved paletter og oppspenninger refererer de programmerte koordinatene til maskinnullpunktet. Ved NC-programmer refererer de programmerte koordinatene til palettnullpunktet eller oppspenningsnullpunktet. Disse innføringene overskrider det nullpunktet som du sist satte i manuell drift. Med tilleggfunksjonen M104 kan du aktivere det sist satte nullpunktet på nytt. Med tasten Overfør aktuelle posisjoner åpner TNC et vindu der det kan settes inn ulike punkter fra TNC som nullpunkt (se følgende tabell).

Posisjon	Beskrivelse
Aktuelle verdier	Angi koordinatene for den gjeldende verktøyposisjonen som refererer til det aktive koordinatsystemet.
Referanseverdier	Angi koordinatene for den gjeldende verktøyposisjonen som refererer til maskinnullpunktet.
Måleverdier AKT.	Angi koordinater som refererer til det aktive koordinatsystemet til nullpunktet som sist ble tastet inn i manuell drift.
Måleverdier REF.	Angi koordinater som refererer til det aktive maskinnullpunktet til det nullpunktet som sist ble tastet inn i manuell drift.



Velg de posisjonene som du vil overføre, ved hjelp av piltastene og tasten ENT. Velg funksjonsstasten ALLE VERDIER for at TNC skal lagre alle de aktive aksene for hver enkelt koordinat i palettabelen. Med funksjonstasten AKTUELL VERDI lagrer TNC koordinatene for den aksene som for øyeblikket er markert i palettabelen.



Hvis du ikke har definert en palett før et NC-program, vil de programmerte koordinatene referere til maskinnullpunktet. Hvis du ikke definerer noen innføring, vil det nullpunktet som er satt manuelt, fortsatt være aktivt.

- **SP-X, SP-Y, SP-Z** (valgfri innføring, mulighet for ytterligere akser):
For aksene kan det angis sikkerhetsposisjoner som kan leses av fra NC-makroer med SYSREAD FN18 ID510 NR 6. Med SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan det registreres om det har blitt programmert en verdi i kolonnen. Systemet kjører bare frem til den angitte posisjonen hvis disse verdiene leses av i NC-makroene, og hvis programmeringen utføres i samsvar med dem.
- **CTID** (innføring utføres med TNC):
TNC tildeler et kontekst-ID-nummer som inneholder informasjon om bearbeidingsfremdriften. Hvis innføringen blir slettet eller endret, er det ikke mulig å gå inn i bearbeidingen på nytt.
- **FIXTURE**
I denne kolonnen kan du angi et oppspenningsutstyrarkiv (ZIP-fil), som TNC automatisk skal aktivere under kjøring av palettabelen. Du må arkivere oppspenningsutstyrarkiv via oppspenningsutstyrbehandlingen (se Administrer oppspenninger på side 370)

Redigeringsfunksjon i tabellmodus	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	
Gå til slutten av tabellen	
Velge forrige tabellside	
Velge neste tabellside	
Legge til linje nederst i tabellen	
Slette linje nederst i tabellen	



Redigeringsfunksjon i tabellmodus	Funksjonstast
Velg starten på neste linje	NESTE LINJE
Legge til de linjene som skal skrives inn, nederst i tabellen	TILFØY N LINJER PÅ SLUTT
Redigere tabellformat	REDIGER FORMAT
Redigeringsfunksjon i formularmodus	Funksjonstast
Velge forrige palett	PALETT ↑
Velge neste palett	PALETT ↓
Velge forrige oppspenning	OPPSP. ↑
Velge neste oppspenning	OPPSP. ↓
Velge forrige emne	EMNE ↑
Velge neste emne	EMNE ↓
Veksle til palettnivå	VISNING PALETT- PLAN
Veksle til oppspenningsnivå	VISNING OPSPENN. PLAN
Veksle til emnenivå	VISNING EMNE- PLAN
Velge standardvisning palett	PALETT DETALJ PALETT
Velge detaljvisning palett	PALETT DETALJ PALETT
Velge standardvisning oppspenning	OPPSP. DETALJ OPPSP.
Velge detaljvisning oppspenning	OPPSP. DETALJ OPPSP.
Velge standardvisning emne	EMNE DETALJ EMNE
Velge detaljvisning emne	EMNE DETALJ EMNE



Redigeringsfunksjon i formularmodus	Funksjonstast
Sette inn palett	SETT INN PALLET
Sette inn oppspenning	SETT INN OPPSP.
Sett inn emne	SETT INN EMNE
Slette palett	SLETT PALETT
Slette oppspenning	SLETT OPPSP.
Slette emne	EMNE SLETT
Slette bufferminne	SLETT MIDL. MINNE
Verktøyoptimert bearbeiding	VERKTØY- ORIENT.
Emneoptimert bearbeiding	EMNE ORIENT.
Knytte sammen eller dele opp bearbeidingene	TILKOBLET FRAKOBLET
Angi planet som tomt	LEDIG PLASS-
Angi planet som ubearbeidet	RAEMNE



Velge palettfil

- ▶ Velge i driftsmodusen Lagre/rediger, eller i filbehandlingen i programkjøring: Trykk på tasten PGM MGT
- ▶ Vise filer av typen .P: Trykk først på funksjonstasten VELG TYPE og deretter på funksjonstasten VIS .P
- ▶ Velg palettabell med piltastene, eller angi navn for en ny tabell.
- ▶ Bekreft valget med tasten ENT

Sette opp palettfil med inndataformular

Palett drift med verktøy- eller emneorientert bearbeiding deles i tre plan:

- Palettplan **PAL**
- Oppspenningsplan **FIX**
- Emneplan **PGM**

På hvert plan er det mulig å skifte til detaljvisning. I vanlig visning kan du bestemme bearbeidingsmetode og status for paletten, oppspenningen og emnet. Hvis du redigerer en palettfil, blir de aktuelle inntastingene vist. Bruk detaljvisning når du skal definere en palettfil.



Definer palettfilen i henhold til maskinkonfigurasjonen. Hvis du bare har én oppspenningsinnretning med flere emner, er det tilstrekkelig å definere en oppspenning **FIX** med emnene **PGM**. Hvis paletten inneholder flere oppspenningsinnretninger, eller hvis en oppspenning blir bearbeidet flersidig, må du definere en palett **PAL** med tilsvarende oppspenningsplan **FIX**.

Du kan skifte mellom tabellvisning og formularvisning med tasten for skjerminndeling.

Grafisk støtte for formularinnføring er ennå ikke tilgjengelig.

De ulike planene i inndataformularet er tilgjengelige med de aktuelle funksjonstastene. I statuslinjen i inndataformularet er det aktuelle nivået alltid merket med lys bakgrunn. Når du skifter til tabellvisning med tasten for skjerminndeling, står alltid markøren på det samme planet som i formularvisningen.

Prog.kjølring blokkrekke	Rediger programtabell Machining method?
File:TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P	
PAL FIX PGM	
Pallet ID:	PAL4-206-4
Method:	WORKPIECE/TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL4-208-11
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Pallet ID:	PAL3-208-6
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK

PALETT PALETT VISNING OPPSPENN. PLAN PALETT DETALJ PALETT SETT INN PALETT EMNE SLETT



Stille inn palettplanet

- **Palett-id:** Navnet på paletten vises
- **Metode:** Du kan velge bearbeidingsmetoden **EMNEORIENT.** eller **VERKTØYORIENT.** Utvalget blir overført til det tilhørende emneplanet og overskrider eventuelle eksisterende innføringer. I tabellvisningen vises metodene **EMNEORIENT.** mit **WPO** og **VERKTØYORIENT.** mit **TO.**



Innføringen **EMNE/VERKTØY ORIENT.** kan ikke stilles inn med funksjonstastene. Den er bare tilgjengelig når det er stilt inn ulike bearbeidingsmetoder for emnene i emne- eller oppspenningsplanet.

Hvis du stiller inn bearbeidingsmetoden i oppspenningsplanet, overføres innføringene til emneplanet, og eventuelle eksisterende data blir overskrevet.

- **Status:** Funksjonstasten RÅEMNE gir paletten med tilhørende oppspenninger eller emner status som ennå ikke bearbeidet, og de får betegnelsen **BLANK** (tom) i statusfeltet. Bruk funksjonstasten LEDIG Plass eller UTELAT, hvis du ønsker å hoppe over paletten under bearbeidingen. I statusfeltet vil det da stå **EMPTY** eller **SKIP**

Definere detaljene i palettplanet

- **Palett-id:** Angi navnet på paletten
- **Forhåndsinnstillingsnr.:** Angi forhåndsinnstillingsnummer for paletten
- **Nullpunkt:** Angi nullpunkt for paletten
- **NP-tabelle:** Legg inn navn og bane til nullpunktstabellen for emnet. Innføringen blir overført til oppspennings- og emneplanet.
- **Sikk. høyde:** (valgfritt): Sikker posisjon for de enkelte aksene i forhold til paletten. Systemet kjører bare frem til de angitte posisjonene hvis disse verdiene leses av i NC-makroene, og hvis programmeringen utføres i samsvar med dem.

Stille inn oppspenningsplanet

- **Oppspenning:** Nummeret på oppspenningen blir vist, og etter skråstreken oppgis antall oppspenninger innenfor dette planet
- **Metode:** Du kan velge bearbeidingsmetoden **EMNEORIENT.** eller **VERKTØYORIENT.** Utvalget blir overført til det tilhørende emneplanet og overskriver eventuelle eksisterende innføringer. I tabellvisningen vises innføringen **EMNEORIENT.** med **WPO** og **VERKTØYORIENT.** med **TO.** Med funksjonstasten **VERBINDEN/TRENNEN** (koble til/fra) angir du oppspenninger som er inkludert i beregningen av arbeidsforløpet ved verktøyorientert bearbeiding. Tilkoblede oppspenninger blir angitt med en brutt bindestrek og frakoblede oppspenninger med en uavbrutt linje. I tabellvisningen blir tilkoblede emner angitt med **CTO** i kolonnen for metode.



Innføringen **EMNE/VERKTØY ORIENT.** kan ikke stilles inn med funksjonstast, og den er bare tilgjengelig når det er stilt inn ulike bearbeidingsmetoder for emnene i emneplanet.

Hvis du stiller inn bearbeidingsmetoden i oppspenningsplanet, overføres innføringene til emneplanet, og eventuelle eksisterende data blir overskrevet.

- **Status:** Med funksjonstasten **RÅEMNE** får oppspenningen og de tilhørende emnene status som ennå ikke bearbeidet, og de får betegnelsen **BLANK** i statusfeltet. Bruk funksjonstasten **LEDIG PLASS** eller **UTELAT**, hvis du ønsker å hoppe over oppspenningen under bearbeidingen. I statusfeltet vil det da stå **EMPTY** eller **SKIP**

PROG.kjøring
blokkrekke

Rediger programtabell
Machining method?

Pallet ID: PAL4-206-4
PAL FIX PGM

Fixture:	1/4
Method:	WORKPIECE-ORIENTED
Status:	BLANK
Fixture:	2/4
Method:	TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK
Fixture:	3/4
Method:	WORKPIECE/TOOL-ORIENTED
Status:	BLANK

OPPSP. OPPSP. VISNING PALETT-PLAN VISNING EMNE-PLAN OPPSP. DETALJ OPPSP. SETT INN OPPSP. SLETT OPPSP.

5100% OFF ON



Definere detaljene i oppspenningsplanet

- **Oppspenning:** Nummeret på oppspenningen blir vist, og etter skråstreken oppgis antall oppspenninger innenfor dette planet
- **Nullpunkt:** Angi nullpunkt for oppspenningen.
- **NP-tabell:** Legg inn navnet og banen til nullpunktstabellen som gjelder for bearbeidingen av emnet. Innføringen blir overført til emneplanet.
- **NC-makro:** Ved verktøyorientert bearbeiding blir makroen TCTOOLMODE utført i stedet for den normale makroen for verktøyveksling.
- **Sikk. høyde** (valgfritt): Sikker posisjon for de enkelte aksene i forhold til oppspenningen



For aksene kan det angis sikkerhetsposisjoner som kan leses av fra NC-makroer med SYSREAD FN18 ID510 NR 6. Med SYSREAD FN18 ID510 NR 5 kan det registreres om det har blitt programmert en verdi i kolonnen. Systemet kjører bare frem til de angitte posisjonene hvis disse verdiene leses av i NC-makroene og programmeringen utføres i samsvar med dem.

Stille inn emneplanet

- **Emne:** Nummeret på emnet blir vist, og etter skråstreken oppgis antall emner innenfor dette oppspenningsplanet
- **Metode:** Du kan velge bearbeidingsmetodene WORKPIECE ORIENTED (emneorientert) og TOOL ORIENTED (verktøyorientert). I tabellvisningen finner du innføringen WORKPIECE ORIENTED (emneorientert) med **WPO** og TOOL ORIENTED (verktøyorientert) med **TO**.
Med funksjonstasten VERBINDEN/TRENNEN (koble til/fra) angir du emner som er inkludert i beregningen av arbeidsforløpet ved verktøyorientert bearbeiding. Tilkoblede emner blir angitt med en brutt bindestrek, og frakoblede emner med en uavbrutt linje. I tabellvisningen blir tilkoblede emner angitt med **CTO** i kolonnen for metode.
- **Status:** Med funksjonstasten RÅEMNE får emnet status som ennå ikke bearbeidet, og det får betegnelsen BLANK (tom) i statusfeltet. Bruk funksjonstasten LEDIG Plass eller UTELAT, hvis du ønsker å hoppe over et emne under bearbeidingen. I statusfeltet vil det da stå **EMPTY** eller **SKIP**



Still inn metode og status i palett- eller oppspenningsplanet. Dataene blir overført til alle tilhørende emner.

Ved flere emnetyper innenfor et plan skal emner av samme type angis etter hverandre. Ved verktøyorientert bearbeiding kan emnene til hver enkelt type klassifiseres med funksjonstasten VERBINDEN/TRENNEN (koble til/fra), og bearbeides gruppevis.

Definere detaljene i emneplanet

- **Emne:** Nummeret på emnet blir vist, og etter skråstreken oppgis antall emner innenfor dette oppspennings- eller palettplanet
- **Nullpunkt:** Angi nullpunkt for emnet.
- **NP-tabell:** Legg inn navnet og banen til nullpunktstabellen som gjelder for bearbeidingen av emnet. Hvis du bruker samme nullpunktstabell for alle emnene, legger du inn navnet med baneangivelsen i palett- eller oppspenningsplanene. Innføringene blir automatisk overført til emneplanet.
- **NC-program:** Angi banen til NC-programmet som er nødvendig for bearbeiding av emnet
- **Sikk. Høyde (valgfritt):** Sikker posisjon for de enkelte aksene i forhold til emnet. Systemet kjører bare frem til de angitte posisjonene hvis disse verdiene leses av i NC-makroene, og hvis programmeringen utføres i samsvar med dem.



Fremgangsmåte for verktøyorientert bearbeiding



TNC utfører bare en verktøyorientert bearbeiding når metoden VERKTØY ORIENTERT er valgt. TO eller CTO står da i tabellen.

- TO eller CTO i metodefeltet viser at optimal bearbeiding må utføres fra og med disse linjene.
- Palettstyringen starter NC-programmet som står i linjen med oppføringen TO
- Det første emnet blir bearbeidet til neste TOOL CALL er nådd. Systemet kjører tilbake fra emnet i en spesiell makro for verktøyskift.
- I kolonnen W-STATE (v.-status) blir innføringen BLANK (tom) forandret til INCOMPLETE (uferdig), og i feltet CTID legger TNC inn en heksadesimal verdi.



Verdien som legges inn i feltet CTID, gir TNC entydig informasjon om bearbeidingsfremdriften. Hvis denne verdien blir slettet eller endret, vil det ikke lenger være mulig å fortsette bearbeidingen eller foreta forutgående kjøring eller gjenopptak av kjøring.

- Alle senere linjer i palettfilen som er angitt som CTO i METODE-feltet, blir kjørt på samme måte som det første emnet. Bearbeidingen av emnet kan gjøres over flere oppspenninger.
- I følgende tilfeller utfører TNC de neste bearbeidingstrinnene med det neste verktøyet fra og med linjen med innføringen TO:
 - når det står PAL i feltet PAL/PGM i den neste linjen
 - når det står TO eller WPO i METODE-feltet i den neste linjen
 - når den allerede ferdigkjørte linjen har flere innføringer som ikke har statusen EMPTY (tom) eller ENDED (utført) i feltet METODE
- På bakgrunn av den verdien som er lagt inn i feltet CTID, fortsetter NC-programmet videre fra den lagrede posisjonen. Som regel utføres det et verktøyskifte for den første delen, mens TNC undertrykker verktøyskiftene for de etterfølgende emnene.
- Innføringen i feltet CTID oppdateres for hvert bearbeidingstrinn. Hvis END PGM eller M2 kjøres i NC-programmet, blir en eventuell innføring slettet og lagt inn i feltet for bearbeidingsstatus ENDED (utført).

- Hvis alle emnene innen en gruppe med innføringer med TO eller CTO har statusen ENDED (utført), kjøres de neste linjene i palettfilen.



Ved mid-program-oppstart er det bare mulig med emneorientert bearbeiding. De etterfølgende delene blir bearbeidet i henhold til den metoden som er lagt inn.

Verdien som er lagt inn i feltet CT-ID, beholdes i maksimum 2 uker. I denne perioden kan bearbeiding fortsette fra den lagrede posisjonen. Deretter blir verdien slettet for å unngå for store datamengder på harddisken.

Det er tillatt å skifte driftsmodus etter kjøring av en gruppe med innføringer med TO eller CTO.

Følgende funksjoner er ikke tillatt:

- Endring av arbeidsområde
- PLS-nullpunktforskyvning
- M118

Gå ut av palettfilen

- ▶ Velge filbehandling: Trykk på PGM MGT-tasten
- ▶ Velge en annen filtype: Trykk på funksjonstasten VELG TYPE og deretter funksjonstasten for den ønskede filtypen, f.eks. VIS .H
- ▶ Velg ønsket fil

Kjøre palettfil



I maskinparameter 7683 velger du om paletttabellen skal kjøres blokkvis eller kontinuerlig (se Generelle brukerparametere på side 620).

Hvis kontroll av verktøyinnsats er aktivert via maskinparameter 7246, kan du kontrollere gjenværende levetid for alle verktøyene som brukes i en palett (se Verktøyinnsatstest på side 197).



- ▶ Velg filbehandlingen i driftsmodusen programkjøring Blokkrekke eller programkjøring Filbehandling enkeltblokk: Trykk på tasten PGM MGT
- ▶ Vise filer av typen .P: Trykk først på funksjonstasten VELG TYPE og deretter på funksjonstasten VIS .P
- ▶ Velg paletttabell med piltastene, og bekreft med tasten ENT
- ▶ Kjøre paletttabell: Trykk på tasten NC-start. TNC kjører palettene slik det er definert i maskinparameter 7683.



Skjerminndeling under kjøring av palettabell

Hvis du ønsker å se programinnholdet og innholdet i palettabellen samtidig, kan du velge skjerminndelingen PROGRAM + PALETT. Under kjøringen vil TNC nå vise programmet i den venstre skjermssiden og paletten i høyre skjermsside. Følg trinnene under for å se programinnholdet før du starter kjøringen.

- ▶ Velge palettabell
- ▶ Velg programmet som du vil overvåke, ved hjelp av piltastene.
- ▶ Trykk på funksjonstasten ÅPNE PROGRAM: TNC viser det valgte programmet på skjermen. Nå kan du bla i programmet med piltastene.
- ▶ Gå tilbake til palettabellen: Trykk på funksjonstasten END PGM.

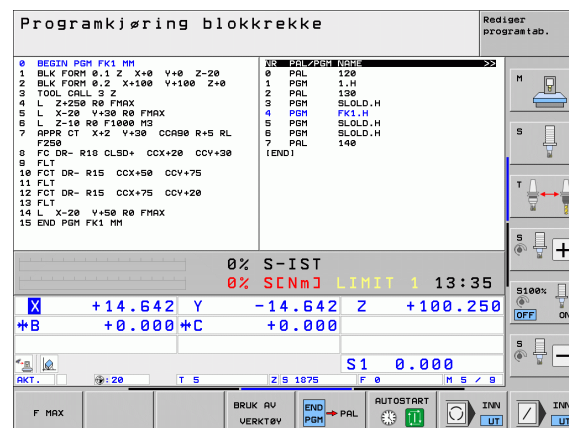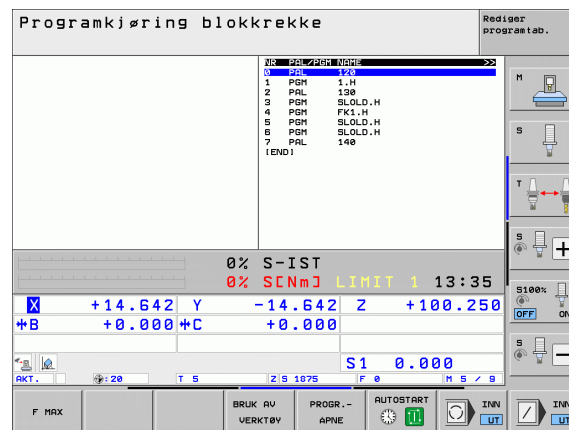



14

Manuell drift og oppsett



14.1 Slå av og på TNC

Innkobling



Påslåing og fremkjøring til referansepunkter er maskinavhengige funksjoner. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Slå på strømforsyningen til TNC og maskinen. TNC viser deretter følgende dialog:

MINNETEST

TNCs minne blir automatisk kontrollert.

STRØMAVBRUDD



TNC-melding om at det har oppstått et strømvbrudd. Slett meldingen.

KONVERTERE PLS-PROGRAM

PLS-programmet i TNC blir automatisk konvertert.

STYRESPENNING TIL RELÉET MANGLER



Slå på styrespenningen. TNC kontrollerer funksjonen til nødstopbryteren.

MANUELL DRIFT KJØRE OVER REFERANSEPUNKTER



Kjør over referansepunktene i angitt rekkefølge: Trykk på ekstern START-tast for hver akse, eller



kjør over referansepunktene i vilkårlig rekkefølge: Trykk og hold nede ekstern retningstast for hver akse til referansepunktet er kjørt over.



Hvis din maskin er utstyrt med absolutte enkodere, foretas ikke kjøring over referansepunktene. I så fall er TNC driftsklar så snart styrespenningen er slått på.

Hvis maskinen er utstyrt med inkrementale enkodere, kan du overvåke kjøreområdet ved å trykke på funksjonstasten OVERVÅK. PV-ENDEBR. før du kjører til referansepunktet. Denne funksjonen kan maskinprodusenten klargjøre aksespesifikt. Vær oppmerksom på at arbeidsområdet ikke må være aktivt i alle aksene når du trykker på funksjonstasten. Følg maskinhåndboken.

Forsikre deg om at du har gitt alle akser en referanse før du starter programkjøringen. Ellers stopper TNC bearbeidingen når den skal kjøre en NC-blokk med en akse som ikke er gitt en referanse.

TNC er nå driftsklar, og befinner seg i manuell driftsmodus.



Det er bare nødvendig å kjøre over referansepunktene når du vil kjøre maskinaksene. Hvis du bare ønsker å redigere eller teste programmer, velger du driftsmodusen Lagre/rediger program eller Programtest straks du har slått på styringsspenningen.

Referansepunktene kan du eventuelt kjøre over senere. Du trykker da på funksjonstasten REF.-PKT. KJØR TIL.



Kjøre over referansepunkt ved dreid arbeidsplan

Ved hjelp av de eksterne retningstastene for aksene er det mulig å kjøre over referansepunkter i et dreid koordinatsystem. Da må funksjonen Drei arbeidsplan være aktiv i manuell drift se «Aktivere manuell dreining» på side 538. TNC vil da interpolere de aktuelle aksene når retningstasten for aksen blir berørt.



Kollisjonsfare!

Pass på at de vinkelverdiene som er lagt inn i menyen, stemmer overens med de faktiske vinklene til dreieaksen.

Hvis denne funksjonen finnes, kan du også kjøre aksene i den gjeldende verktøyakseretningen (se Stille inn gjeldende retning på verktøyaksen som aktiv bearbeidingsretning (FCL 2-funksjon) på side 539).



Kollisjonsfare!

Når du benytter denne funksjonen, må du ved enkodere som ikke er absolutte, bekrefte posisjonen på roteringsaksene som TNC viser i et overlappingsvindu. Den viste posisjonen tilsvarer den siste, aktive posisjonen til roteringsaksene før avslåing.

Hvis en av de to tidligere aktive funksjonene fremdeles er aktiv, vil ikke NC-START-tasten ha noen funksjon. TNC vil vise en feilmelding om dette.

Utkobling

For å unngå tap av data når du avslutter, må systemet slås av på riktig måte:

- Velg manuell driftsmodus.



- Velg funksjonen for lukking av systemet, og bekreft med funksjonstasten JA
- Når TNC viser teksten **Nå kan du slå av** i et overlappingsvindu, kan du bryte strømforsyningen til TNC



Hvis TNC slås av vilkårlig, kan det føre til tap av data!

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du trykker END-tasten etter å ha slått av styringen, vil styringen startes på nytt. Også utkobling under gjenstarten kan føre til tap av data!

14.2 Kjøre maskinaksene

Merknad



Kjøring med eksterne retningstaster er maskinavhengig. Følg maskinhåndboken.

Kjøre en akse med de eksterne retningstastene



Velge driftsmodusen Manuell drift



Trykk og hold nede ekstern retningstast så lenge aksene skal kjøres, eller



Kjør aksene kontinuerlig: Hold nede ekstern retningstast, og trykk kort på START-tasten



Stoppe: Trykk på den eksterne STOPP-tasten

Med begge disse metodene kan du kjøre flere akser samtidig. Matingshastigheten for kjøring av aksene kan endres ved hjelp av funksjonstasten F, se «Spindelturtall S, mating F og tilleggsfunksjon M» på side 495.



Trinnvis posisjonering

Ved trinnvis posisjonering kjører TNC en maskinakse i henhold til et fastsatt inkrement.



Velg manuell drift eller el. håndratt



Skifte funksjonstastrekke



Stille inn på trinnvis posisjonering: Funksjonstasten INKREMENT til PÅ

MATING =




Angi mating i mm, og bekreft med tasten ENT



Trykke på ekstern retningstast: Posisjoner så ofte som ønskelig.



Maksimal verdi som kan angis for en mating, er 10 mm.

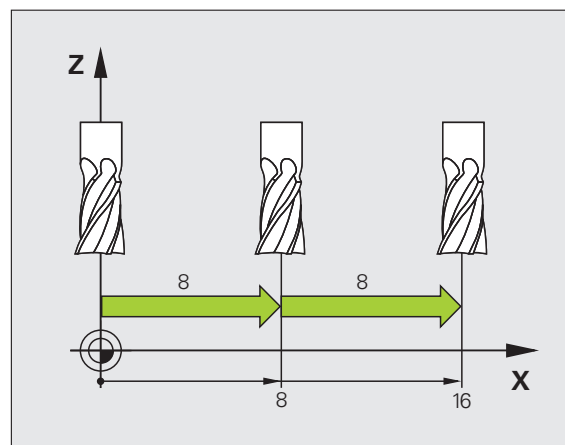

Kjøring med elektroniske håndratt

iTNC støtter kjøring med følgende nye elektroniske håndratt:

- HR 520:
Tilkoblingskompatibelt håndratt til HR 420 med skjerm, dataoverføring per kabel
- HR 550 FS:
Håndratt med skjerm, dataoverføring per radiosignaler

I tillegg støtter TNC kabelhåndrattene HR 410 (uten skjerm) og HR 420 (med skjerm).



OBS! Fare for bruker og håndratt

Alle tilkoblingsstøpslene til håndrattet bør bare fjernes av autorisert servicepersonell, også når dette er mulig uten verktøy.

Slå prinsipielt bare maskinen på når håndrattet er tilkoblet.

Når du vil bruke maskinen uten tilkoblet håndratt, drar du ut kabelen ut av maskinen og sikrer den åpne bøsningen med en hette.



Fra maskinprodusenten kan du få ekstra funksjoner for håndrattene HR 5xx. Følg brukerhåndboken.




Et håndratt HR 5xx anbefales når du vil bruke funksjonen håndrattoverlagring i virtuell akse (se Virtuell akse VT på side 386).

De bærbare håndrattene HR 5xx er utstyrt med en skjerm der TNC viser forskjellig informasjon. I tillegg kan du utføre viktige oppsettfunksjoner, f.eks. sette nullpunkter eller angi og bearbeide M-funksjoner ved hjelp av funksjonstastene på håndrattet.

Straks du har aktivert håndrattet med aktiveringstasten, er det ikke lenger mulig å styre systemet fra styrepulten. TNC viser denne statusen i TNC-skjermen i et overlappingsvindu.

Håndrattene HR 5xx har følgende styringselementer:


- 1 NØDSTOPP-tast
- 2 Håndratttskjerm til statusvisning og valg av funksjoner, mer informasjon om dette: Se «Håndratttskjerm» på side 487.
- 3 Funksjonstaster
- 4 Tastene for aksevalg kan byttes ut av maskinprodusenten i henhold til aksekonfigurasjonen
- 5 Bekreftelsestast
- 6 Piltaster for definering av håndrattets følsomhet
- 7 Aktiveringstast for håndrattet
- 8 Retningstaster for hvor TNC kjører den valgte aksen
- 9 Hurtiggangoverlagring for retningstaster
- 10 Slå på spindelen (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 11 Tast «Generer NC-blokk» (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 12 Slå av spindelen (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 13 CTRL-tast for spesialfunksjoner (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 14 NC-start (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 15 NC-stopp (maskinavhengig funksjon, tast kan byttes av maskinprodusenten)
- 16 Håndratt
- 17 Potensiometer spindelturtall
- 18 Potensiometer mating
- 19 Kabeltilknytning, faller bort ved trådløst håndratt HR 550 FS

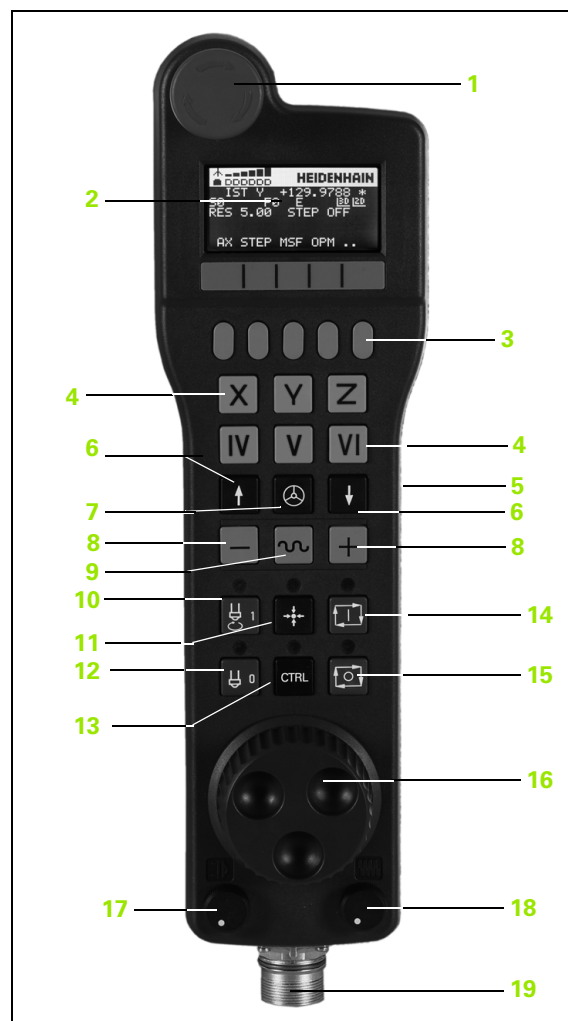

Håndrattskjerm

Håndrattskjermen (se bilde) består av en topptekst og 6 statuslinjer der TNC viser følgende informasjon:

- 1 Bare for trådløst håndratt HR 550 FS:**
Viser om håndrattet ligger i dokkingstasjonen, eller om trådløs drift er aktiv
- 2 Bare for trådløst håndratt HR 550 FS:**
Visning av feltstyrken, 6 stolper = maksimal feltstyrke
- 3 Bare for trådløst håndratt HR 550 FS:**
Batteristatus, 6 stolper = fullt oppladet batteri. Under lading vises en stolpe som går fra venstre mot høyre
- 4 AKT.:** Type posisjonsvisning
- 5 Y+129.9788:** Posisjon til valgt akse
- 6 *:** STID (Styring i drift), Programkjøring er startet, eller aksene er i bevegelse
- 7 S0:** Gjeldende spindelturtall
- 8 F0:** Matingen som den valgte aksene kjøres med for øyeblikket
- 9 E:** Uavklart feilmelding
- 10 3D:** Funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv
- 11 2D:** Funksjonen Grunnrotering er aktiv
- 12 RES 5.0:** Aktiv håndrattoppløsning. Avstand i mm/omdreining (%omdreining for roteringsaksen), som den valgte aksene tilbakelegger ved én omdreining av håndrattet.
- 13 STEP ON eller OFF:** Trinnvis posisjonering aktiv eller inaktiv. Ved aktiv funksjon viser TNC i tillegg det aktive prosessstrinnet
- 14 Funksjonstastrekke:** Et utvalg av de ulike funksjonene blir beskrevet i avsnittene under.

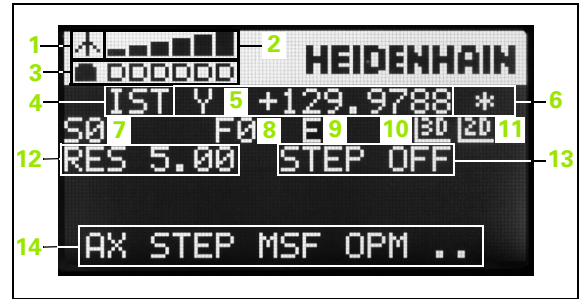

Spesielt om det trådløse håndrattet HR 550 FS



En trådløs forbindelse har på grunn av mange mulige forstyrrelser ikke samme tilgjengelighet som en ledningstilkoblet forbindelse. Før du bruker det trådløse håndrattet, bør du derfor kontrollere om det finnes andre radiostyrte enheter i maskinens omgivelser som kan føre til forstyrrelser. En slik test av tilgjengelige radiofrekvenser eller -kanaler anbefales for alle industrielle radiosystemer.

Når du ikke bruker HR 550, skal det alltid settes i den tilsiktede håndrattholderen. Kontaktbåndet på baksiden av det trådløse håndrattet garanterer at håndrattbatteriene alltid er oppladet og klare til bruk ved hjelp av en laderegulering, og at det alltid finnes en direkte kontaktforbindelse til sikkerhetskretsen.

Det trådløse håndrattet reagerer alltid med nødstoppp hvis det oppstår en feil (signalavbrudd, dårlig mottaks kvalitet, defekte håndrattkomponenter).

Se merknadene om konfigurering av det trådløse håndrattet HR 550 FS (se Konfigurering av trådløst håndratt HR 550 FS på side 616)



OBS! Fare for bruker og maskin

Av sikkerhetsgrunner må det trådløse håndrattet og holderen til håndrattet slås av etter en driftstid på maks. 120 timer, slik at TNC kan utføre en funksjonstest når apparatene slås på igjen.

Dersom det finnes flere maskiner i verkstedet som betjenes av trådløse håndratt, må de sammenhørende håndrattene og holderne merkes slik at det er tydelig hvilke som hører sammen (f.eks. gjennom fargeklistremerker eller nummerering). Merkene på det trådløse håndrattet og håndrattholderen må plasseres slik at de umiddelbart er synlige for brukeren.

Kontroller før hver bruk om det riktige trådløse håndrattet for din maskin er aktivt.



Det trådløse håndrattet HR 550 FS er utstyrt med et batteri. Batteriet lades opp straks du har lagt håndrattet i håndrattholderen (se bilde).

Du kan bruke HR 550 FS med batteriet i opptil 8 timer før det må lades opp igjen. Det anbefales likevel at håndrattet alltid legges i håndrattholderen når det ikke er i bruk.

Med en gang håndrattet ligger i håndrattholderen, slås det internt over til kabeldrift. På den måten kan du også bruke håndrattet selv om det skulle være fullt utladet. Funksjonaliteten vil være identisk med trådløs drift.



Når håndrattet er helt utladet, tar det ca. 3 timer i håndrattholderen før det er fullt oppladet igjen.

Rengjør kontaktene **1** til håndrattholderen og håndrattet regelmessig for å sørge for at funksjonen deres fungerer.

Dekningsområdet til radiolinken er vurdert generøst. Skulle det likevel skje at du - f.eks. ved svært store maskiner - kommer til kanten av dekningsområdet, vil HR 550 FS advare deg i rett tid via en tydelig merkbar vibrasjonsalarm. I dette tilfellet må du korte ned avstanden til håndrattholderen som radiomottakeren er integrert i.



OBS! Fare for verktøy og emne

Når radiolinken ikke lenger tillater en avbruddsfri drift, utløser TNC automatisk en nødstop. Dette kan også skje under bearbeidingen. Hold avstanden til håndrattholderen kortest mulig, og legg håndrattet i håndrattholderen når du ikke bruker det.



Når TNC har utløst en nødstop, må du aktivere håndrattet på nytt. Slik går du frem:

- ▶ Velg driftsmodusen Lagre/rediger program
 - ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
 - ▶ Skift til neste funksjonstastrekke.
- SETTE OPP
FJERNBETJ.
HÅNDRATT
- ▶ Velg konfigurasjonsmeny for trådløst håndratt: Trykk på funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT
 - ▶ Aktiver det trådløse håndrattet på nytt med knappen **Starte håndratt**
 - ▶ Lagre konfigurasjon og lukke konfigurasjonsmeny: Trykk på knappen **AVSLUTT**

For start og konfigurasjon av håndrattet er en tilsvarende funksjon tilgjengelig i driftsmodusen MOD (se Konfigurerings av trådløst håndratt HR 550 FS på side 616).

Velge akse som skal kjøres

Hovedaksene X, Y og Z pluss tre til som maskinprodusenten kan definere, kan aktiveres direkte med tastene for aksevalg. Maskinprodusenten kan også legge den virtuelle aksene VT direkte på en av de ledige aksetastene. Hvis den virtuelle aksene VT ikke ligger på en tast for aksevalg, gjør du følgende:

- ▶ Trykk på funksjonstasten F1 (**AX**) på håndrattet: TNC viser alle aktive akser på håndrattsskjermen. Aksen som er aktiv i øyeblikket, blinker.
- ▶ Velg ønsket akse, f.eks. aksene VT, på håndrattet med funksjonstastene F1 (->) eller F2 (<-), og bekreft med funksjonstasten F3 (**OK**)

Stille inn følsomheten på håndrattet

Håndrattets følsomhet bestemmer distansen en akse tilbakelegger per omdreining på håndrattet. Den definerbare følsomheten er fast innstilt, og kan velges direkte ved hjelp av håndrattpiltastene (bare dersom jog-avstand ikke er aktiv).

Justerbar følsomhet: 0,01/0,02/0,05/0,1/0.2/0,5/1/2/5/10/20
[mm/omdreining eller grad/omdreining]

Kjøre aksene



Aktivere håndratt: Trykk på håndrattasten på HR 5xx: Du kan nå bruke HR 5xx til å betjene TNC, TNC viser et overlappingsvindu med en merknadstekst på TNC-skjermen

Velg eventuelt ønsket driftsmodus med funksjonstasten OPM(se Skifte driftsmodus på side 493)

Hold eventuelt bekreftelsestastene nede



Velg aksen som du vil kjøre, på håndrattet. Velg eventuelle tilleggsakser med funksjonstastene



Kjør aktiv akse i retning +, eller



aktiv akse i retning –



Deaktivere håndratt: Trykk på håndrattasten på HR 5xx: Du kan nå betjene TNC med kontrollpanelet igjen



Innstillinger for potensiometer

Etter at du har aktivert håndrattet, er også potensiometerne for maskinens kontrollpanel aktive. Hvis du vil bruke potensiometerne på håndrattet, går du frem på følgende måte:

- ▶ Trykk på tastene CTRL og Håndratt på HR 5xx, slik at TNC viser funksjonstastmenyen for valg av potensiometer i håndrattskjermen
- ▶ Trykk på funksjonstasten HW for å aktivere potensiometerne på håndrattet

Når du har aktivert potensiometeret på håndrattet, må du aktivere potensiometerne til maskinens kontrollpanel på nytt, før du slutter å bruke håndrattet. Slik går du frem:

- ▶ Trykk på tastene CTRL og Håndratt på HR 5xx, slik at TNC viser funksjonstastmenyen for valg av potensiometer i håndrattskjermen
- ▶ Trykk på funksjonstasten KBD for å aktivere potensiometerne på maskinens kontrollpanel

Trinnvis posisjonering

Ved trinnvis posisjonering kjører TNC den aksen som er aktiv for øyeblikket, med det inkrementet som du har fastsatt:

- ▶ Trykk på funksjonstasten F2 (**STEP**)
- ▶ Aktivere trinnvis posisjonering: Trykk på funksjonstasten 3 (**ON**)
- ▶ Velg ønsket jog-avstand ved å trykke på tastene F1 eller F2. Når du holder nede den aktuelle tasten, øker TNC et trinn til neste titall, slik at den for hver økning legger til 10. Hvis du trykker flere ganger på CTRL-tasten, øker trinntallet til 1. Den minste mulige jog-avstanden er 0,0001 mm, den største mulige jog-avstanden er 10 mm
- ▶ Bekreft den valgte jog-avstanden med funksjonstasten 4 (**OK**)
- ▶ Kjør den aktive håndrattaksen i den aktuelle retningen med håndrattstasten + eller –.

Angi tilleggsfunksjonene M

- ▶ Trykk på funksjonstasten F3 (**MSF**) på håndrattet
- ▶ Trykk på funksjonstasten F1 (**M**) på håndrattet
- ▶ Velg ønsket M-funksjonsnummer ved å trykke på tasten F1 eller F2.
- ▶ Utfør tilleggsfunksjonen M med tasten NC-start.



Angi spindelturtall S

- ▶ Trykk på funksjonstasten F3 (**MSF**) på håndrattet
- ▶ Trykk på funksjonstasten F2 (**S**) på håndrattet
- ▶ Velg ønsket turtall ved å trykke på tasten F1 eller F2. Når du holder nede den aktuelle tasten, øker TNC et trinn til neste titall, slik at den for hver økning legger til 10. Hvis du trykker flere ganger på CTRL-tasten, øker trinntallet til 1000
- ▶ Aktiver nytt turtall S med tasten NC-start.

Angi mating F

- ▶ Trykk på funksjonstasten F3 (**MSF**) på håndrattet
- ▶ Trykk på funksjonstasten F3 (**F**) på håndrattet
- ▶ Velg ønsket mating ved å trykke på tastene F1 eller F2. Når du holder nede den aktuelle tasten, øker TNC et trinn til neste titall, slik at den for hver økning legger til 10. Hvis du trykker flere ganger på CTRL-tasten, øker trinntallet til 1000
- ▶ Bekreft ny mating F med funksjonstasten F3 (**OK**) på håndrattet

Sette nullpunkt

- ▶ Trykk på funksjonstasten F3 (**MSF**) på håndrattet
- ▶ Trykk på funksjonstasten F4 (**PRS**) på håndrattet
- ▶ Velg ev. den aksen der nullpunktet skal settes.
- ▶ Null ut aksen med funksjonstasten F3 (**OK**) på håndrattet, eller still inn ønsket verdi med funksjonstastene F1 og F2, og bekreft deretter med funksjonstasten F3 (**OK**). Hvis du trykker flere ganger på CTRL-tasten, øker trinntallet til 10

Skifte driftsmodus

Ved hjelp av funksjonstasten F4 (**OPM**) på håndrattet kan du skifte driftsmodus hvis den gjeldende styringsstatusen tillater skifte av driftsmodus.

- ▶ Trykk på funksjonstasten F4 (**OPM**) på håndrattet
- ▶ Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av funksjonstastene.
 - MAN: Manuell drift
 - MDI: Posisjonering med manuell inntasting
 - SGL: Programkjøring enkeltblokk
 - RUN: Programkjøring blokkrekke



Opprette en hel L-blokk



Maskinprodusenten kan tilordne håndrattasten «Generer NC-blokk» med en vilkårlig funksjon. Se maskinhåndboken.



Definer akseverdien som skal overføres til en NC-blokk, ved hjelp av MOD-funksjonen (se Aksevalg for G01-blokkgenerering på side 606).

Hvis ingen akser er valgt, viser TNC feilmeldingen **Ingen aksevalg finnes**

- ▶ Velg driftsmodus **Posisjonering med manuell inntasting**
- ▶ NC-blokken, som du vil legge til en ny L-blokk bak, kan du eventuelt velge med piltastene på TNC-tastaturet.
- ▶ Aktiver håndrattet.
- ▶ Trykk på håndrattasten Generer NC-blokk: TNC føyer til en komplett L-blokk som inneholder alle de akseposisjonene som ble valgt med MOD-funksjonen.

Funksjoner i programkjøringsmodusene

I driftsmodusene for programkjøring kan du utføre følgende funksjoner:

- NC-start (håndrattast) NC-start)
- NC-stopp (håndrattast NC-stopp)
- Hvis du har brukt NC-stopp: Intern stopp (funksjonstastene **MOP** og deretter **Stopp** på håndrattet)
- Hvis du har brukt NC-stopp: Kjør aksene manuelt (funksjonstastene **MOP** og deretter **MAN** på håndrattet)
- Kjøre tilbake til konturen etter at aksene ble kjørt manuelt under et avbrudd i programmet (funksjonstasten **MOP** og deretter **REPO** på håndrattet). Styringen skjer med funksjonstastene på håndrattet eller med funksjonstastene i skjermbildet (se Ny start mot kontur på side 575)
- Slå på/av funksjonen Drei arbeidsplan (funksjonstasten **MOP** og deretter **3D** på håndrattet)



14.3 Spindelturtall S, mating F og tilleggsfunksjon M

Bruk

I manuell drift og drift med el. håndratt angir du spindelturtall S, mating F og tilleggsfunksjon M med funksjonstastene. Tilleggsfunksjonene er beskrevet i 7. Programmering: Beskrive tilleggsfunksjoner.



Maskinprodusenten fastsetter hvilke av tilleggsfunksjonene M du kan bruke, og hvilken funksjon de har.

Angi verdier

Spindelturtall S, tilleggsfunksjon M

S

Angi verdier for spindelturtall: funksjonstast S

SPINDELTURTALL S=

1000



Angi spindelturtallet, og bekreft med den eksterne START-tasten.

Spindelhastigheten som er angitt med turtall S, starter du med en tilleggsfunksjon M. En tilleggsfunksjon M angir du på samme måte.

Mating F

Inntasting av matingen F må derimot bekreftes med den eksterne START-tasten ENT.

For mating F gjelder følgende:

- Når du angir $F=0$, arbeider den minste matingen fra MP1020.
- F beholdes også etter et strømavbrudd.



Endre spindelturtall og mating

Med dreiebryterne for forbikobling av spindelturtall S og mating F kan den innstilte verdien endres fra 0 % til 150 %.



Dreiebryterne for forbikobling av spindelturtallet virker bare på maskiner som har trinnløst spindeldrev.



14.4 Funksjonell sikkerhet FS (alternativ)

Generelt

Hver bruker av en verktøymaskin er utsatt for fare. Sikkerhetsutstyr kan riktignok forhindre tilgang til farlige steder, men brukeren må også kunne arbeide på maskinen uten sikkerhetsutstyr (f.eks. ved åpne sikkerhetsdører). For å minimere disse farene har det i løpet av de siste årene blitt utarbeidet forskjellige retningslinjer og forskrifter.

HEIDENHAINs sikkerhetskonsept som har blitt integrert i TNC-styringene, tilsvarer **Performance-Level d** i henhold til EN 13849-1 og SIL 2 i henhold til IEC 61508 og tilbyr sikkerhetsrelaterte driftsmoduser i henhold til EN 12417 og garanterer en vidtrekkende personlig sikkerhet.

Grunnlaget til HEIDENHAINs sikkerhetskonsept er tokenals prosessorstrukturen, som består av hoveddatamaskinen MC (main computing unit) og én eller flere driftsregulatorer CC (control computing unit). Alle overvåkningsmekanismer installeres redundant i styringssystemene. Sikkerhetsrelevante systemdata er underlagt en vekselvirkende syklisk datasammenligning. Sikkerhetsrelevante feil fører alltid til at alle prosesser avsluttes trygt gjennom definerte stoppreaksjoner.

TNC utløser spesifikke sikkerhetsfunksjoner og oppnår en sikker driftstilstand gjennom sikkerhetsrelaterte inn- og utganger som griper inn i alle prosesser i alle driftsmoduser.

I dette kapittelet finner du forklaringer til funksjonene som i tillegg er tilgjengelig på en TNC med Funksjonell sikkerhet.



Maskinprodusenten tilpasser HEIDENHAINs sikkerhetskonsept til din maskin. Følg maskinhåndboken.



Begrepsforklaringer

Sikkerhetsrelaterte driftsmoduser:

Betegnelse	Kort beskrivelse
SOM_1	Safe operating mode 1: Automatisk drift, produksjonsdrift
SOM_2	Safe operating mode 2: Oppsettsdrift
SOM_3	Safe operating mode 3: Manuell tilgang, bare for kvalifiserte brukere
SOM_4	Safe operating mode 4: Utvidet manuell tilgang, prosessovervåking

Sikkerhetsfunksjoner

Betegnelse	Kort beskrivelse
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: Sikker avslutning av prosesser på forskjellige måter.
ST0	Safe torque off: Strømforsyningen til motoren stanses. Gir beskyttelse mot uventet oppstart av prosesser
SOS	Safe operating Stop: Sikker driftsstans. Gir beskyttelse mot uventet oppstart av prosesser
SLS	Safety-limited-speed: Sikker begrenset fart. Forhindrer at prosesser overskrider forhåndsinnstilte fartsgrenseverdier ved åpen sikkerhetsdør



Kontrollere akseposisjoner



Denne funksjonen må tilpasses til TNC av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken.

Etter at TNC er slått på, kontrollerer den om posisjonen til en akse stemmer overens med posisjonen direkte etter avslåingen. Hvis TNC finner et avvik, merkes denne aksen med en varseltrekant bak posisjonsverdien i posisjonsvisningen. Akser som er merket med en varseltrekant, kan du ikke lenger kjøre med åpen dør.

I slike tilfeller må du kjøre frem til en testposisjon for de tilsvarende aksene. Slik går du frem:

- ▶ Velg driftsmodusen **Manuell drift**
- ▶ Skift til neste funksjonstastrekke til du ser en liste over alle aksene som du må kjøre frem til testposisjon
- ▶ Per funksjonstast velger du en akse som du vil kjøre frem til testposisjon



Kollisjonsfare!

Kjør frem til testposisjonene etter hverandre slik at det ikke kan oppstå en kollisjon med emnet eller oppspenningsutstyret Forposisjoner ev. aksene manuelt tilsvarende.

- ▶ Utfør fremkjøringen med NC-start
- ▶ Etter at testposisjonen er nådd, vil TNC spørre om fremkjøringen til testposisjonen var riktig: Bekreft med funksjonstasten JA hvis fremkjøringen til testposisjonen var riktig, og bekreft med NEI hvis fremkjøringen til testposisjonen ikke var riktig.
- ▶ Når du bekrefter med funksjonstasten JA, må du bekrefte riktigheten til testposisjonen på nytt med bekreftelsestasten på maskinkontrollpanelet
- ▶ Gjenta den tidligere beskrevne fremgangsmåten for alle akser som du vil kjøre frem til testposisjon



Maskinprodusenten fastsetter hvor testposisjonen befinner seg. Følg maskinhåndboken.



Oversikt over tillatte matinger og turtall

TNC gir en oversikt over tillatte turtall og matinger for alle akser, avhengig av aktiv driftsmodus.



► Velg driftsmodusen **Manuell drift**




► Skift til siste funksjonstastrekke



► Trykk på funksjonstasten INFO SOM TNC åpner oversiktsvinduet for tillatte tutall og matinger

Kolonne	Beskrivelse
SLS2	Sikkert reduserte hastigheter i den sikkerhetsrelaterte driftsmodusen 2 (SOM_2) for hver akse
SLS3	Sikkert reduserte hastigheter i den sikkerhetsrelaterte driftsmodusen 3 (SOM_3) for hver akse
SLS4	Sikkert reduserte hastigheter i den sikkerhetsrelaterte driftsmodusen 4 (SOM_4) for hver akse

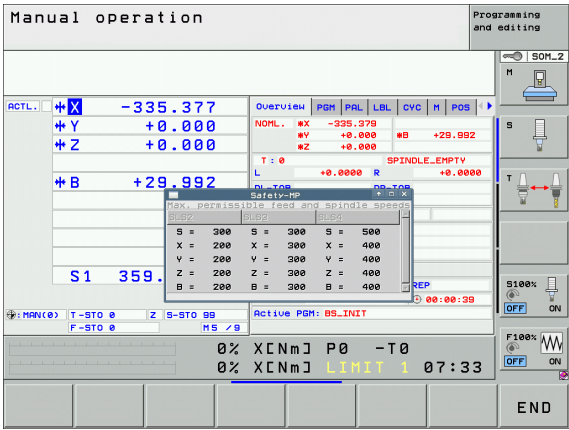

Aktivere matebegrensning

TNC begrenser den maksimalt tillatte hastigheten til aksene til den fastsatte, sikkert begrensede hastigheten ved at funksjonstasten F BEGRENSET settes til PÅ. De aktuelle hastighetene for den aktive driftsmodusen kan du hente fra tabellen **Safety-MP** (se Oversikt over tillatte matinger og turtall på side 500).



► Velg driftsmodusen **Manuell drift**



► Skift til siste funksjonstastrekke



► Slå av eller på matingsgrense


Ekstra statusvisninger

For styringer med Funksjonell sikkerhet FS inneholder den generelle statusvisningen ytterligere informasjon om den aktuelle statusen til sikkerhetsfunksjonene. TNC viser denne informasjonen i form av driftstilstander til statusvisningene **T**, **S** og **F**.

Ekstra	Kort beskrivelse
ST0	Strømforsyningen til spindelen eller til en matingsdrift er stanset
SLS	Safety-limited-speed: En sikker redusert hastighet er aktiv
SOS	Safe operating Stop: Sikker driftsstans er aktiv
STO	Safe torque off: Strømforsyningen til motoren er stanset

TNC viser den aktive sikkerhetsrelaterte driftsmodusen med et ikon i toppteksten til høyre for driftsmodusteksten. Hvis driftsmodusen **SOM_1** er aktiv, vil ikke TNC vise et ikon.

Ikon	Sikkerhetsrelatert driftsmodus
	Driftsmodus SOM_2 aktiv
	Driftsmodus SOM_3 aktiv
	Driftsmodus SOM_4 aktiv

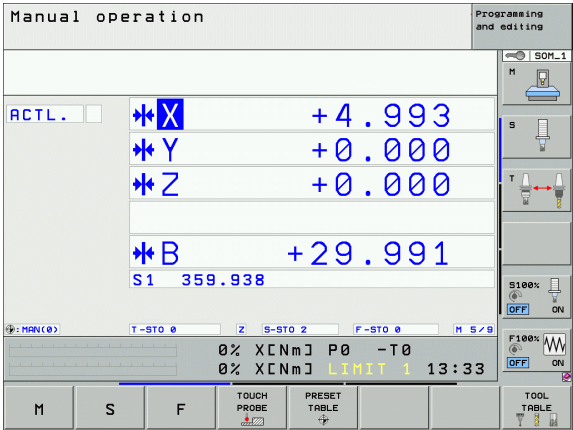

14.5 Sette nullpunkt uten touch-probe

Merknad



Sette nullpunkt med touch-probe: Se «Fastsette nullpunkt med touch-probe» på side 525.

Ved setting av nullpunktet stiller du inn skjermen til TNC etter koordinatene til en kjent emneposisjon.

Klargjøring

- ▶ Spenn fast og rett inn emnet.
- ▶ Sett inn et nullpunktsverktøy med kjent radius.
- ▶ Pass på at TNC viser den aktuelle posisjonen.



Sette nullpunkt med aksetastene



Sikkerhetstiltak

Hvis overflaten på emnet ikke må bli oppskrapet, legges en plate med kjent tykkelse t oppå emnet. Som nullpunkt angir du dermed en verdi der t er lagt til.



Velg driftsmodusen **Manuell drift**



Kjør verktøyet forsiktig frem til det berører emnet (skraper borti).




Velg akse (alle akser kan velges, også via ASCII-tastatur).

SETTE NULLPUNKTET Z=



ENT

Nullpunktverktøy, spindelakse: Still inn skjermen på en kjent emneposisjon (f.eks. 0), eller angi tykkelsen t på platen. Arbeidsplanet for bearbeiding: Ta hensyn til verktøyradiusen.

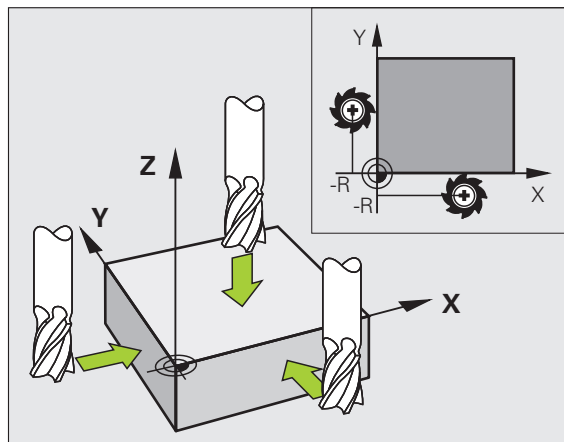

Du setter nullpunktene for de resterende aksene på samme måte.

Hvis du bruker et forhåndsinnstilt verktøy i mateaksen, må du sette visningen for mateaksen på lengden L for verktøyet eller på summen $Z=L+t$.

Administrere nullpunkt med nullpunktstabellen



Du må alltid bruke nullpunktstabellen i følgende tilfeller:

- Hvis maskinen er utstyrt med roteringsakser (dreibart bord eller dreiesupport) og du arbeider med funksjonen Drei arbeidsplan.
- Hvis maskinen er utstyrt med et system for skifte av hode.
- Hvis du tidligere har arbeidet med eldre TNC-styringer med REF-relaterte nullpunktstabeller.
- Hvis du vil bearbeide flere like emner som er spent opp med ulik skråstilling.

Nullpunktstabellen kan inneholde et ubegrenset antall linjer (nullpunkter). For å opprettholde en optimal filstørrelse og bearbeidingshastighet bør du imidlertid ikke bruke flere linjer enn de du trenger for å kunne administrere nullpunktene.

Av sikkerhetsgrunner kan du bare føye til nye linjer nederst i nullpunktstabellen.

Hvis du stiller posisjonsvisningen over til **INCH** med MOD-funksjonen, viser TNC også de lagrede nullpunktkoordinatene i tommer (inch).



Med maskinparameteren 7268.x kan du nå tilordne og skjule kolonner i nullpunktstabellen (se «Liste over generelle brukerparametere» fra side 621).

Rediger tabell
Roteringsvinkel?

NO	NO	X	Y	Z
20	TOO	+	+	+
21	TO THREAD UP 1	+	+	-1000
22	TO THREAD UP 2	+	+	-1000
23	TO THREAD UP 3	+	+	-1000
24	TO THREAD UP 4	+	+	-1000
25	+	-	-	-
26	+	-	-	-
27	+	-	-	-
28	+	-	-	-
29	+	-	-	-
30	+	-	-	-
31	+	-	-	-
32	+	-	-	-
33	+	-	-	-
34	+	-	-	-
35	+	-	-	-
36	+	-	-	-

0% S-IST
0% SCNm] LIMIT 1 13:25

X -4.293 Y -322.293 Z +100.250
+B +0.000 +C +0.000

S1 0.000

AKT: 20 T 5 Z S 1075 F 0 M S / B

ANBI KORRI- REDIGER LAGRE
FORM. INST GER FORM. INST GJELD. FELT AKTIVE
PA NVTT FORM. INST FELD FORM. INST

Lagre nullpunkt i nullpunktstabellen

Nullpunktstabellen heter **PRESET.PR** og er lagret i katalogen **TNC:**. **PRESET.PR** kan bare redigeres i driftsmodusene **Manuell** og **E1. håndratt**. I driftsmodusen Lagre/rediger program kan du bare lese tabeller, ikke forandre på dem.

Kopiering av nullpunktstabeller til en annen katalog (for datasikring) er tillatt. Linjer som har blitt skrivebeskyttet av maskinprodusenten, vil i prinsippet også være skrivebeskyttet i de kopierte tabellene, og du kan dermed ikke endre på dem.

Forandre aldri på antall linjer i den kopierte tabellen. Det kan føre til problemer hvis du ønsker å aktivere tabellen på nytt.

Hvis du ønsker å aktivere en nullpunktstabell som er kopiert til en annen katalog, må du kopiere den tilbake til katalogen **TNC:**.

Du har flere muligheter for lagring av nullpunkter/grunnroteringer i nullpunktstabellen:

- Via probesykluser i driftsmodusen **Manuell** eller **E1.-håndratt** (se kapittel 14)
- Via probesyklusene 400 til 402 og 410 til 419 i driftsmodusen Automatikk (se brukerhåndboken for sykluser, kapittel 14 og 15)
- Manuell inntasting (se beskrivelsen under)





Grunnroteringer fra nullpunktstabellen dreier koordinatsystemet i henhold til det nullpunktet som står i samme linje som grunnroteringen.

Når nullpunktet skal settes kontrollerer TNC om posisjonen på dreieaksene stemmer overens med de aktuelle verdiene til 3D ROT-menyen (avhengig av innstillingene i kinematikktabellen). Resultatet blir:

- Når funksjonen Drei arbeidsplan er inaktiv, må posisjonvisningen for roteringsaksene være = 0° (roteringsaksene nulles eventuelt ut)
- Når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv, må posisjonen for roteringsaksene og de angitte vinklene på 3D ROT-menyen stemme overens

Maskinprodusenten kan sperre et vilkårlig antall linjer i nullpunktstabellen for å kunne legge inn faste nullpunkter (f.eks. sentrum på et rundbord). Slike linjer er markert med annen farge i nullpunktstabellen (standardmarkering er rød).

0-linjen i nullpunktstabellen er i prinsippet skrivebeskyttet. TNC lagrer alltid det nullpunktet i 0-linjen som du sist satte manuelt ved hjelp av aksetastene eller en funksjonstast. Hvis det manuelt satte nullpunktet er aktivt, viser TNC teksten **MAN(0)** i statusvisningen

Når du bruker en touch-probe-syklus for setting av nullpunkt til automatisk innstilling av TNC-visningen, vil ikke TNC lagre disse verdiene i linje 0.



Kollisjonsfare!

Vær oppmerksom på at ved forskyving av et deleapparat på maskinbordet (som et resultat av endring av en kinematisk beskrivelse), kan også nullpunkt som ikke står i direkte forbindelse med deleapparatet, eventuelt bli forskjøvet.

Lagre nullpunkt manuelt i nullpunktstabellen

Følg trinnene under for å lagre nullpunkter i nullpunktstabellen.



Velg driftsmodusen **Manuell drift**



Kjør verktøyet forsiktig frem til det berører emnet (skraper borti), eller plasser måleuret i den aktuelle posisjonen.



Kalle opp nullpunktbehandling: TNC åpner nullpunktstabellen, og plasserer markøren på den aktive tabellinjen.



Velge funksjoner for inntasting av nullpunkt: I funksjonstastrekken viser TNC de inntastingsmulighetene som finnes. Beskrivelse av inntastingsmuligheter: Se tabellen nedenfor.



Velg den linjen som du ønsker å forandre på, i nullpunktstabellen (linjenummeret tilsvarer nullpunktnummeret).



Velg ev. den kolonnen (aksen) som du ønsker å endre på, i nullpunktstabellen.



Velg én av de tilgjengelige inntastingsmulighetene med funksjonstasten (se tabellen nedenfor).



Funksjon	Funksjonstast
Overføre direkte verktøyets (måleurets) aktuelle posisjon som nytt nullpunkt: Funksjonen lagrer nullpunktet bare i den aksen som for øyeblikket er merket	
Gi verktøyets (måleurets) aktuelle posisjon den verdien du ønsker: Funksjonen lagrer nullpunktet bare i den aksen som for øyeblikket er merket. Angi den ønskede verdien i overlappingsvinduet.	ANGI FORH. INST PA NYTT
Forskyve inkrementalt et nullpunkt som allerede er lagret i tabellen: Funksjonen lagrer nullpunktet bare i den aksen som for øyeblikket er merket. Angi den ønskede korrigeringsverdien med riktig fortegn i aktivert vindu. Hvis inch-visningen er aktiv: Angi verdien i tommer (inch). TNC omregner den angitte verdien til mm.	KORRI- GER FORH. INST
Angi nytt nullpunkt direkte, uten forskyving av kinematikken (aksespesifikk). Bruk denne funksjonen bare hvis maskinen er utstyrt med et rundbord, og du ønsker å sette nullpunktet i sentrum av rundbordet ved å taste inn 0 direkte. Funksjonen lagrer bare verdien i den aksen som for øyeblikket er merket. Angi den ønskede verdien i aktivert vindu. Hvis inch-visningen er aktiv: Angi verdien i tommer (inch). TNC omregner den angitte verdien til mm.	REDIGER GJELD. FELT
Skriv inn det <i>nullpunktet</i> som er aktivt for øyeblikket, i en valgbar tabellinje: Funksjonen lagrer nullpunktet i alle aksene, og aktiverer deretter den aktuelle tabellinjen automatisk. Hvis inch-visningen er aktiv: Angi verdien i tommer (inch). TNC omregner den angitte verdien til mm.	LAGRE AKTIVE FORH. INNST



Redigere nullpunktstabell

Redigeringsfunksjon i tabellmodus	Funksjonstast
Gå til begynnelsen av tabellen	START ↑
Gå til slutten av tabellen	RUBB ↓
Velge forrige tabellside	SIDE ↑
Velge neste tabellside	SIDE ↓
Velge funksjoner for inntasting av nullpunkt	ENDRE FORH. INST
Aktivere nullpunktet for den linjen som er valgt for øyeblikket i nullpunktstabellen	AKTIVER FORM. - INNST.
Legge til de linjene som skal skrives inn, nederst i tabellen (2. funksjonstastrekke)	TILFØY N LINJER PA SLUTT
Kopiere merket felt (2. funksjonstastrekke)	KOPIER AKTUELL VERDI
Sette inn kopiert felt (2. funksjonstastrekke)	SETT INN KOPIERT VERDI
Tilbakestille den valgte linjen: TNC legger inn - i alle kolonner (2. funksjonstastrekke)	LINJE STILL NULLPUNKT
Føye til enkel linje i slutten av tabellen (2. funksjonstastrekke)	SETT INN LINJE
Slette enkel linje i slutten av tabellen (2. funksjonstastrekke)	SLETT LINJE



Aktivere nullpunkt fra nullpunktstabellen i manuell drift



Kollisjonsfare!

Når et nullpunkt fra nullpunktstabellen aktiveres, tilbakestiller TNC den nullpunktforskyvingen som er aktiv.

Koordinatomregning som du har programmert via syklus 19, Drei arbeidsplan eller PLANE-funksjonen, vil derimot forbli aktiv.

Hvis du aktiverer et nullpunkt som ikke har verdier i alle koordinater, vil det nullpunktet som sist ble brukt, være aktivt i denne aksen.



Velg driftsmodusen **Manuell drift**



Vise nullpunktstabellen



Velg nullpunktnummeret som du ønsker å aktivere, eller



4



velg nullpunktnummeret med tasten GOTO, og bekreft valget med tasten ENT



Aktivere nullpunktet



Bekreft aktivering av nullpunktet. TNC stiller inn visningen og grunnroteringen hvis den er definert



Gå ut av nullpunktstabellen

Aktivere nullpunkt fra nullpunktstabellen i et NC-program

Hvis du vil aktivere nullpunkter fra nullpunktstabellen under programkjøring, kan du bruke syklus 247. I syklus 247 trenger du bare å definere nummeret til nullpunktet som du vil aktivere (se brukerhåndboken for sykluser, syklus 247 FASTSETT NULLPUNKT).

14.6 Bruke touch-probe

Oversikt



Vær oppmerksom på at HEIDENHAIN prinsipielt kun garanterer for funksjonen til touch-probe-sykluser hvis du bruker touch-prober fra HEIDENHAIN!

Du har tilgang til følgende touch-probe-sykluser i driftsmodusen Manuell drift:

Funksjon	Funksjonstast	Side
Kalibrere effektiv lengde		Side 516
Kalibrere effektiv radius		Side 517
Bestemme grunnrotering over en rett linje		Side 521
Fastsette nullpunkt på en valgfri akse		Side 525
Bruke et hjørne som nullpunkt		Side 526
Bruke sirkelsentrum som nullpunkt		Side 527
Bruke midtaksen som nullpunkt		Side 528
Bestemme grunnrotering over to borer/sirkeltapper		Side 529
Fastsette nullpunkt over fire borer/sirkeltapper		Side 529
Fastsette sirkelsentrum over tre borer/sirkeltapper		Side 529



Velge touch-probe-syklus

- Velg driftsmodus Manuell drift eller El. håndratt



- Velge probefunksjoner: Trykk på funksjonstasten PROBEFUNKSJON. TNC viser flere funksjonstaster: Se tabellen ovenfor.



- Velge touch-probe-syklus: Trykk på f.eks. funksjonstasten PROBE ROT. Den aktuelle menyen vises på skjermen

Protokollføre måleverdiene fra touch-probe-syklusene



TNC må være klargjort for denne funksjonen fra maskinprodusentens side. Følg maskinhåndboken.

Etter at TNC har gjennomført en touch-probe-syklus, vises funksjonstasten SKRIV UT. Når du trykker på funksjonstasten, blir de aktuelle verdiene til den aktive touch-probe-syklusen protokollført. Ved hjelp av utskiftsfunksjonen i grensesnittkonfigurasjonsmenyen (se brukerhåndboken, kapittel 12, MOD-funksjoner, Opprette datagrensesnitt) bestemmer du om måleresultatene skal:

- skrives ut
- lagres på harddisken til TNC
- lagres på en PC


Når du lagrer måleresultatene, opprettes ASCII-filen %TCHPRNT.A. Hvis du ikke har definert en bane eller et grensesnitt i grensesnittkonfigurasjonsmenyen, lagres filen %TCHPRNT i hovedkatalogen TNC:\.



Hvis du trykker på funksjonstasten SKRIV UT, kan du ikke velge filen %TCHPRNT.A i driftsmodusen **Lagre/rediger program**. I så fall kommer det opp en feilmelding i TNC.

TNC skriver måleverdiene utelukkende i filen %TCHPRNT.A. Hvis du utfører flere touch-probe-sykluser etter hverandre og ønsker å lagre måleverdiene deres, må du lagre innholdet i filen %TCHPRNT.A mellom hver touch-probe-syklus og kopiere den eller gi den nytt navn.

Maskinprodusenten bestemmer formatet og innholdet i filen %TCHPRNT.

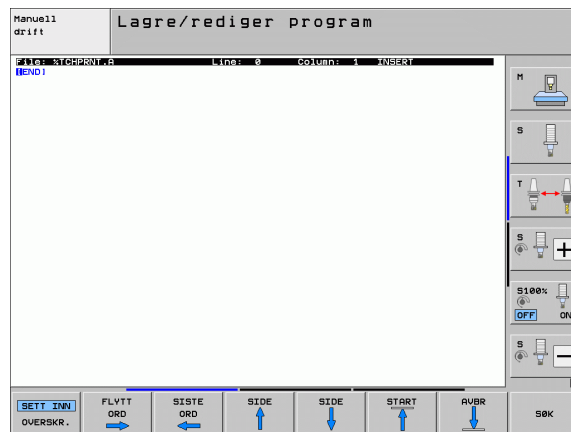

Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell



For å bruke denne funksjonen må du aktivere nullpunktstabeller på din TNC (bit 3 i maskinparameter 7224.0 =0).

Denne funksjonen brukes til å lagre måleverdier i emnets koordinatsystem. For å lagre måleverdier i maskinens koordinatsystem (REF-koordinater) må du bruke funksjonstasten POST I NULLPUNKTSTABELL (se Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen på side 514).

Når du bruker funksjonstasten POST I NULLPUNKTSTABELL, skrives måleverdiene i en nullpunktstabell etter at en touch-probe-syklus er gjennomført:



Kollisjonsfare!

Hvis du har aktivert nullpunktforskyvning, må du være oppmerksom på at TNC alltid relaterer probeverdien til det aktive nullpunktet (eller det sist fastsatte nullpunktet i driftsmodusen Manuell drift). Dette gjelder selv om nullpunktforskyvningen blir utlignet i posisjonsvisningen.

- ▶ Utfør en vilkårlig probefunksjon
- ▶ Angi de ønskede nullpunktkoordinatene i inndatafeltene (avhengig av hvilken touch-probe-syklus som er utført)
- ▶ Angi nullpunktnummer i inndatafeltet **Nummer i tabell =**
- ▶ Angi navn på nullpunktstabellen (fullstendig bane) i inndatafeltet **Nullpunktstabelle1**
- ▶ Trykk på funksjonstasten POST I NULLPUNKTSTABELL. Nullpunktet lagres under det angitte nummeret i den angitte nullpunktstabellen



Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen



Denne funksjonen brukes til å lagre måleverdier i maskinens koordinatsystem (REF-koordinater). Hvis du vil lagre måleverdier i emnets koordinatsystem, bruker du funksjonstasten POST I NULLPUNKTSTABELL (se Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell på side 513).

Hvis du trykker på funksjonstasten POST I NULLPUNKT TABELL skriver TNC måleverdiene i nullpunktstabellen etter at en valgfri touch-probe-syklus er gjennomført. Måleverdiene blir lagret i forhold til maskinens koordinatsystem (REF-koordinater). Nullpunktstabellen heter PRESET.PR og er lagret i katalogen TNC:\.



Kollisjonsfare!

Hvis du har aktivert nullpunktforskyvning, må du være oppmerksom på at TNC alltid relaterer probeverdien til det aktive nullpunktet (eller det sist fastsatte nullpunktet i driftsmodusen Manuell drift). Dette gjelder selv om nullpunktforskyvningen blir utlignet i posisjonsvisningen.

- Utfør en vilkårlig probefunksjon
- Angi de ønskede nullpunktkoordinatene i inndatafeltene (avhengig av hvilken touch-probe-syklus som er utført)
- Angi nullpunktnummer i inndatafeltet **Nummer i tabell**:
- Trykk på funksjonstasten POST I NULLPUNKT TABELL: TNC lagrer nullpunktet under det angitte nummeret i nullpunktstabellen



Det vises en advarsel hvis du overskriver det aktive nullpunktet. Deretter kan du avgjøre om du vil overskrive nullpunktet (=tasten ENT) eller ikke (tasten NO ENT).

Lagre måleverdier i palettnullpunktstabellen



Bruk denne funksjonen når du vil registrere palettnullpunkter. Denne funksjonen må aktiveres av maskinprodusenten.

For at du skal kunne lagre en måleverdi i palettnullpunktsinnstillingstabellen, må du aktivere et nullpunkt før probeprosessen. Et nullpunkt inneholder oppføringen 0 i alle akser i nullpunktstabellen.

- Utfør en vilkårlig probefunksjon
- Angi de ønskede nullpunktkoordinatene i inndatafeltene (avhengig av hvilken touch-probe-syklus som er utført)
- Angi nullpunktnummer i inndatafeltet **Nummer i tabell:**
- Trykk på funksjonstasten POST I PALETTNULLPKT.TAB.: TNC lagrer nullpunktet under det angitte nummeret i palettnullpunktstabellen



14.7 Kalibrere touch-probe

Innføring

For å kunne bestemme det faktiske koblingspunktet til en touch-probe nøyaktig, må du kalibrere touch-proben. Hvis ikke kan ikke TNC registrere nøyaktige måleresultater.



Kalibrer alltid touch-probe ved:

- igangsetting
- brudd på nålen
- bytte av nål
- endring i probematingen
- forstyrrelser, for eksempel hvis maskinen blir for varm
- endring av aktiv verktøyakse

Under kalibreringen bestemmes den effektive lengden til nålen og den effektive radiusen til probekulen. For å kalibrere touch-proben må du feste en innstillingsring med kjent høyde og innvendig radius på maskinbordet.

Kalibrere effektiv lengde




Den effektive lengden til touch-probe er alltid relatert til nullpunktet på emnet. Som regel definerer maskinprodusenten spindelhaken som emnets nullpunkt.

- Fastsett nullpunktet på spindelaksen slik at følgende gjelder for maskinbordet: $Z=0$.



- Velge kalibreringsfunksjon for touch-probe-lengde: Trykk på funksjonstasten PROBEFUNKSJON og KAL. L. TNC viser et menyvindu med fire inndatafelt.
- Angi verktøyakse (aksetast)
- Nullpunkt: Angi høyden til innstillingsringen
- Under menypunktene for effektiv kuleradius og effektiv lengde trenger du ikke å angi data
- Kjør touch-proben rett over overflaten til innstillingsringen
- Endre kjøreretning ved behov: Velg med funksjonstast eller piltaster.
- Trykk på NC-Start-tasten for å probe overflaten

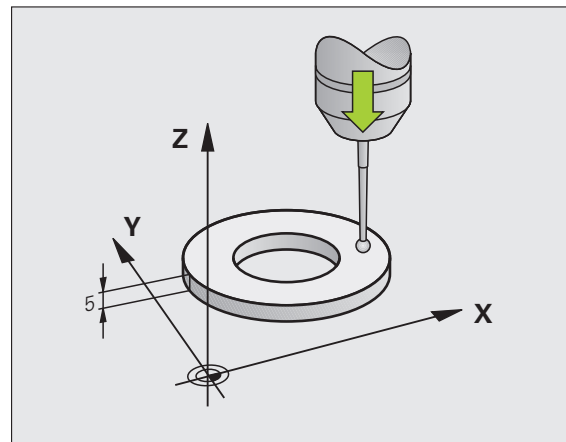

Kalibrere effektiv radius, og utjevne touch-probe-senterforskyvning

Touch-probe-aksen sammenfaller vanligvis ikke helt med spindelaksen. Kalibreringsfunksjonen registrerer forskyvningen mellom touch-probe-aksen og spindelaksen og utjevner den matematisk.

Kalibreringsprosessene er forskjellige avhengig av maskinparameter 6165 (spindelplotting aktiv / ikke aktiv). Når spindelplotting er aktivert, gjennomføres kalibreringen med bare én NC-start. Når spindelplotting ikke er aktivert, kan du selv bestemme om du vil kalibrere senterforskyvningen eller ikke.

Touch-proben dreies 180° når senterforskyvningen kalibreres. Dreilingen blir utløst av en ekstrarfunksjon som maskinprodusenten kan fastsette i maskinparameter 6160.

Slik kalibrerer du manuelt:

- Posisjoner probekulen i boringen til innstillingsringen




- Velg kalibreringsfunksjon for Probekuleradius og touch-probe-senterforskyvning ved å trykke på funksjonstasten KAL. R
- Velg verktøyakse, og angi radius på innstillingsringen
- Trykk fire ganger på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen. Touch-proben prøver posisjonene til boringen i hver akseretning og regner ut den effektive radiusen.
- Trykk på funksjonstasten SLUTT hvis du ønsker å avslutte kalibreringen



For å kunne bestemme senterforskyvning for probekulen, må TNC være forberedt for denne funksjonen fra maskinprodusentens side. Følg maskinhåndboken.



- Trykk på funksjonstasten 180° for å bestemme senterforskyvning for probekulen. Touch-proben dreies 180°
- Trykk fire ganger på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen. Touch-proben prøver posisjonene til boringen i hver akseretning og regner ut touch-probe-senterforskyvningen.

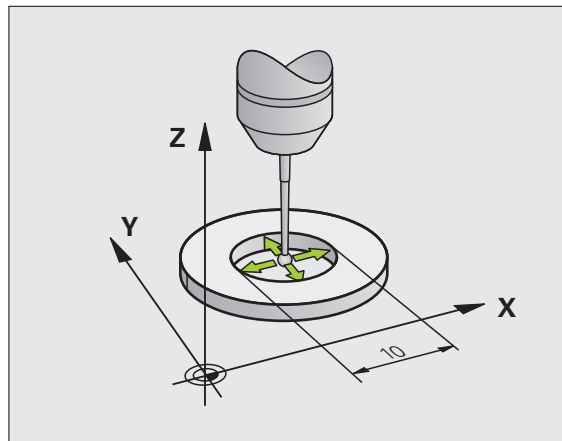

Vise kalibreringsverdier

Effektiv lengde, effektiv radius og verdier for touch-probesenterforskyvningen lagres. Når du bruker touch-proben senere, blir det tatt hensyn til disse verdiene. Hvis du vil vise de lagrede verdiene, trykker du på KAL. L og KAL. R.



Hvis du bruker flere touch-probe-systemer eller kalibreringsdata: Se Administrere flere blokker av kalibreringsdata på side 518.

Administrere flere blokker av kalibreringsdata

Hvis du bruker flere touch-probesystemer eller touch-probe-innsatser som er ordnet i kryssform, må du eventuelt bruke flere kalibreringsdatablokker.

Du må stille inn maskinparameter 7411=1 for å kunne bruke flere kalibreringsdatablokker. Kalibreringsdataene bestemmes på samme måte som når det brukes bare én touch-probe. Kalibreringsdataene lagres i verktøytabellen når du går ut av kalibreringsmenyen og bekrefter kalibreringsdataene i tabellen med ENT-tasten.

TNC lagrer kalibreringsdataene i følgende kolonner i verktøytabelen:


- Effektiv radius (kolonne **R**)
- Senterforskyvning X: **CAL-0F1**
- Senterforskyvning Y: **CAL-0F2**
- Kalibreringsvinkel: **ANGLE**
- Gjennomsnittlig senterforskyvning (kun for syklus 441): **DR**

Det aktive verktøynummeret bestemmer hvilken linje i verktøytabelen dataene lagres i.



Pass på at du har aktivert riktig verktøynummer når du bruker touch-probe. Det gjelder uansett om du kjører touch-probe-syklusen automatisk eller i manuell driftsmodus.

TNC viser verktøynummer og -navn i kalibreringsmenyen når maskinparameteren 7411=1 er satt.

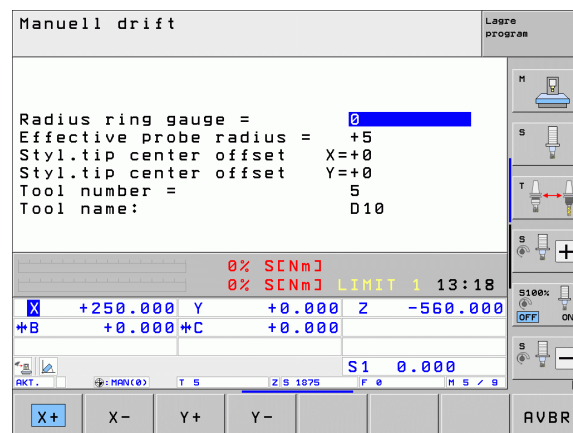

14.8 Kompensere for emner som ligger skjevt, med touch-probe

Innføring

Hvis et emne er oppspennet skjevt, kompenserer TNC matematisk for dette ved hjelp av grunnroteringsfunksjonen.

Flaten til emnet skal stå i en bestemt vinkel på vinkelreferanseaksen på arbeidsplanet. TNC kompenserer for skjevt emne ved å sette roteringsvinkelen opp mot denne vinkelen. Se bildet til høyre.

Du kan også kompensere for emner som ligger skjevt, ved å rotere rundbordet.



Proberetningen for å måle den skjeve posisjonen til emnet må alltid være vertikal i forhold til vinkelreferanseaksen.

For at programmet skal regne ut riktig grunnrotering når det kjører, må du programmere koordinatene til begge arbeidsplanene under første del av prosessen.


Du kan også bruke en grunnrotering i kombinasjon med PLANE-funksjonen. I så fall må du først aktivere grunnroteringen og deretter PLANE-funksjonen.

Hvis du endrer grunnrotasjonen, får du spørsmål om du også vil lagre den endrede grunnrotasjonen i den aktive linjen i nullpunktstabellen. Spørsmålet vises når du lukker menyen. Hvis du vil lagre grunnrotasjonen, bekrefter du med ENT.



TNC kan også utføre en ekte, tredimensjonal kompensasjon for fastspenning hvis maskinen er klargjort for det. Ta eventuelt kontakt med maskinprodusenten.

Ved å stille inn bit #18 i MP7680 kan man undertrykke feilmeldingen **Aksevinkel ulik svingvinkel** ved bestemmelse av en grunnrotering og ved justering av emnet med dreieakse med manuelle probesykluser. På denne måten kan grunnroteringen bestemmes på steder som ikke kan nås uten at hodet svinges inn.

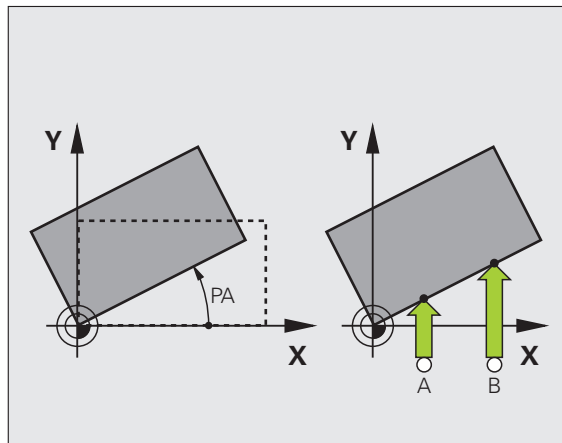

Pobing med touch-proben som er i bruk


For å angi en grunnrotasjon kan du også posisjonere aksene manuelt i ønsket stilling. Det kan være nødvendig hvis du grunnet tilstanden til de forhåndsgitte probepunktene ikke kan probe dreieaksen i grunnstillingen.



Funksjonen Dreie arbeidsplanet kan du ikke aktivere ved den posisjonerte probingen. TNC viser dessuten ikke valgfunksjonstastene for funksjonen Grunnrotasjon.

Oversikt

Syklus	Funksjonstast
Grunnrotering over 2 punkter: TNC fastsetter vinkelen mellom forbindelseslinjen til de 2 punktene og en nominell posisjon (vinkelreferanseakse).	
Grunnrotering over 2 boringer/tapper: TNC fastsetter vinkelen mellom forbindelseslinjen til borings-/tappmidtpunktet og en nominell posisjon (vinkelreferanseakse).	
Justere emne over 2 punkter: TNC fastsetter vinkelen mellom forbindelseslinjen til de 2 punktene og en nominell posisjon (vinkelreferanseakse) og kompenserer for skråstillingen ved å rotere rundbordet.	

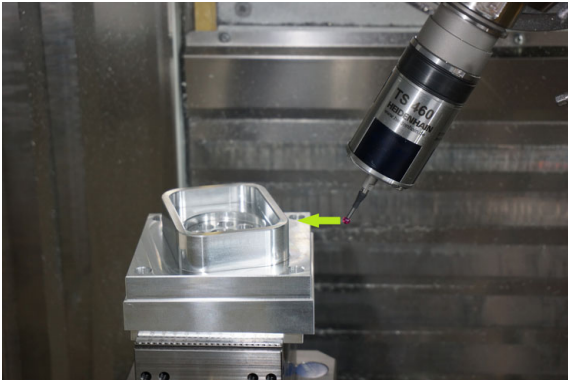

Beregne grunnrotering over 2 punkter



- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet
- ▶ Velg proberetning loddrett i forhold til vinkelreferanseaksen: Velg akse og retning ved hjelp av funksjonstasten
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det andre probepunktet
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen. Grunnroteringen bestemmes, og vinkelen vises i dialogen **Roteringsvinkel** =

Lagre grunnrotasjon i nullpunktstabellen

- ▶ Etter proben angir du nullpunktnummeret i inndatafeltet **Nummer i tabell**: der TNC skal lagre den aktive grunnroteringen
- ▶ Trykk på funksjonstasten POST I NULLPKT:TABELL for å lagre grunnroteringen i nullpunktstabellen

Lagre grunnrotering i palettnullpunktstabellen



For at du skal kunne lagre en grunnrotering i palettnullpunktstabellen, må du aktivere et nullpunkt før probeprosessen. Et nullpunkt inneholder oppføringen 0 i alle akser i nullpunktstabellen.

- ▶ Etter proben angir du nullpunktnummeret i inndatafeltet **Nummer i tabell**: der TNC skal lagre den aktive grunnroteringen
- ▶ Trykk på funksjonstasten POST I PALETTNULLPKT.TAB. for å lagre grunnroteringen i palettnullpunktstabellen

TNC viser et aktivt palettnullpunkt i det separate statusvinduet (se Generell palettinformasjon (arkfane PAL) på side 85).




Vise grunnrotering

Etter at du har valgt PROBE ROT én gang til, vises grunnroteringsvinkelen i visningsfeltet for roteringsvinkelen. I tillegg vises roteringsvinkelen i statusvisningsfeltet (STATUS POS.)

Når maskinaksene kjøres i samme retning som grunnroteringen, vises symbolet for grunnrotering i statusvisningen.

Oppheve grunnrotering

- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT
- ▶ Angi roteringsvinkel 0 og lagre med ENT-tasten
- ▶ Avslutte probefunksjonen: Trykk på tasten END.

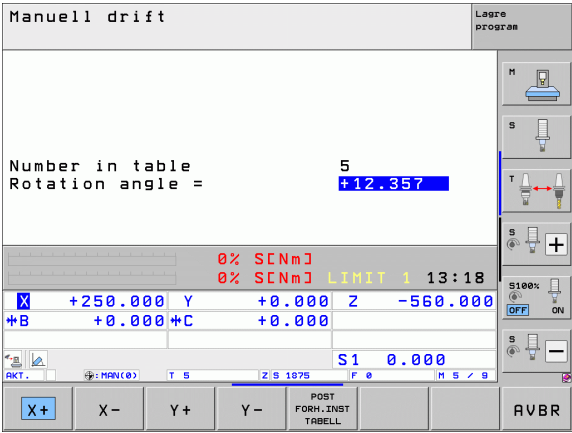

Beregne grunnrotering over 2 boringer/tapper



- Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT (funksjonstastrekke 2)



- Probe sirkeltapper: Definer med funksjonstast



- Probe boringer: Definer med funksjonstast

Probe boringer

Forposisjoner touch-probe omtrent midt i boringen. Etter at du har trykket på NC-Start-tasten, probes fire punkter automatisk på boringsveggen.

Deretter flytter du touch-proben til neste boring og gjentar probeprosessen. Prosessen gjentas helt til alle boringene for fastsettingen av nullpunkter, er probet.

Probe sirkeltapper

Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet på sirkeltappen. Velg proberetning ved hjelp av funksjonstastene, og utfør probeprosessen med den eksterne START-tasten. Gjennomfør prosessen til sammen fire ganger.

Lagre grunnrotasjon i nullpunktstabellen

- Etter proben angir du nullpunktnummeret i inndatafeltet **Nummer i tabell1:** der TNC skal lagre den aktive grunnroteringen
- Trykk på funksjonstasten POST I NULLPKT.TABELL for å lagre grunnroteringen i nullpunktstabellen



Justere inn emne over 2 punkter



- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT (funksjonstastrekke 2)
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet
- ▶ Velg proberetning loddrett i forhold til vinkelreferanseaksen: Velg akse og retning ved hjelp av funksjonstasten
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det andre probepunktet
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen. Grunnroteringen bestemmes, og vinkelen vises i dialogen **Roteringsvinkel** =

Justere emne



Kollisjonsfare!

Kjør fri touch-probe før innrettingen slik at det ikke kan oppstå kollisjon med oppspenningsutstyr eller emner.

- ▶ Trykk på funksjonstasten POSISJONER RUNDBORD, TNC viser en advarsel om frikjøring av touch-probe
- ▶ Utfør innrettingsoppstart med NC-start: TNC posisjonerer rundbordet
- ▶ Etter proben angir du nullpunktnummeret i inndatafeltet **Nummer i tabell1**: der TNC skal lagre den aktive grunnroteringen

Lagre skjevstilling i nullpunktstabellen

- ▶ Etter proben angir du nullpunktnummeret i inndatafeltet **Nummer i tabell1**: der TNC skal lagre den fastsatte skråstillingen for emnet
- ▶ Trykk på funksjonstasten POST I NULLPKT.TABELL for å lagre vinkelverdien som forskyvning i roteringsaksen i nullpunktstabellen

14.9 Fastsette nullpunkt med touch-probe

Oversikt

Du bruker følgende funksjonstaster for å sette nullpunkt på et posisjonert emne:

Funksjonstast	Funksjon	Side
	Sette nullpunktet i en vilkårlig akse med	Side 525
	Bruke et hjørne som nullpunkt	Side 526
	Bruke sirkelsentrum som nullpunkt	Side 527
	Midtakse som nullpunkt	Side 528




Kollisjonsfare!

Hvis du har aktivert nullpunktforskyvning, må du være oppmerksom på at TNC alltid relaterer probeverdien til den aktive forhåndsinnstillingen (eller det sist fastsatte nullpunktet i driftsmodusen Manuell drift). Dette gjelder selv om nullpunktforskyvningen er utlignet i posisjonsvisningen.

Sette nullpunktet i en vilkårlig akse




- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE POS
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av probepunktet
- ▶ Velg proberetning ved hjelp av funksjonstasten. Velg samtidig den aksen som du skal fastsette nullpunkt for (f.eks. probe Z i retning Z).
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- ▶ **Nullpunkt:** Angi nominelt koordinat, og lagre med funksjonstasten FASTSETT NULLPKT., eller skriv verdien i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514 eller se «Lagre måleverdier i palettnullpunktstabellen» på side 515)
- ▶ Avslutte probefunksjon: Trykk på END-tasten

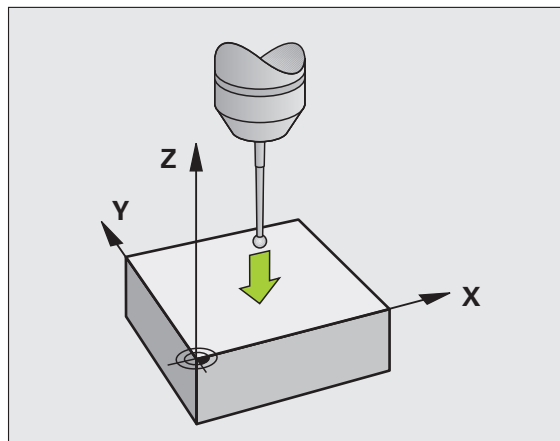

Hjørne som nullpunkt – overta punkter som ble probet til grunnrotering



- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE P
- ▶ **Probepunkter fra grunnrotering?** Trykk på tasten ENT for å overta koordinatene til probepunktene
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet på kanten av emnet som ikke ble probet til grunnroteringen
- ▶ Velg proberetning ved hjelp av funksjonstasten
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av det andre probepunktet på den samme kanten
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- ▶ **Nullpunkt:** Angi begge koordinatene til nullpunktet i menyvinduet, og lagre med funksjonstasten FASTSETT NULLPKT., eller skriv verdien i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514 eller se «Lagre måleverdier i palett nullpunktstabellen» på side 515)
- ▶ Avslutte probefunksjon: Trykk på END-tasten

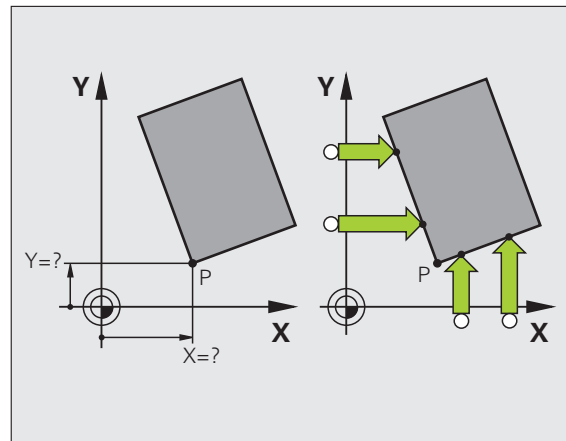

Hjørne som nullpunkt – ikke lagre punkter som ble probet til grunnrotering

- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE P
- ▶ **Probepunkter fra grunnrotering?** Avvis med tasten NO ENT (spørsmålet vises bare hvis du allerede har utført en grunnrotering)
- ▶ Begge kantene på emnet må probes to ganger
- ▶ **Nullpunkt:** Angi koordinatene til nullpunktet, og lagre disse med funksjonstasten FASTSETT NULLPKT., eller skriv verdiene i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514 eller se «Lagre måleverdier i palett nullpunktstabellen» på side 515)
- ▶ Avslutte probefunksjon: Trykk på END-tasten

Sirkelsentrum som nullpunkt

Du kan bruke sentrum i borer, sirkellommer, hele sylindre, taper, runde øyer osv. som nullpunkter.

Innvendig sirkel:

Innerkantsirkelen i alle fire retningene på koordinataksene blir probet.

Ved avbrutte sirkler (sirkelbuer) kan du velge proberetning fritt.

- Posisjoner probekulen omtrent midt i sirkelen





- Velge probefunksjon: Velg funksjonstasten PROBE CC
- Trykk fire ganger på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen. Touch-proben prøver fire punkter etter hverandre på innerkanten av sirkelen
- Trykk på funksjonstasten 180° for å probe fire punkter på innerkanten av sirkelen på nytt hvis du vil arbeide med omslagsmåling (bare mulig på maskiner med spindelorientering, avhengig av MP6160)
- Når du ikke vil arbeide med omslagsmåling: Trykk på END-tasten
- **Nullpunkt:** Angi begge koordinatene til sirkelsentrum i menyvinduet, og lagre med funksjonstasten SETT NULLPKT., eller skriv verdiene i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514)
- Avslutte probefunksjonen: Trykk på tasten END

Utvendig sirkel:

- Posisjoner probekulen i nærheten av det første probepunktet utenfor sirkelen
- Velg proberetning ved hjelp av den tilsvarende funksjonstasten
- Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- Gjenta probeprosessen for de øvrige tre punktene. Se bildet under til høyre
- **Nullpunkt:** Angi koordinatene til nullpunktet, og lagre disse med funksjonstasten FASTSETT NULLPKT., eller skriv verdiene i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514 eller se «Lagre måleverdier i palettnullpunktstabellen» på side 515)
- Avslutte probefunksjon: Trykk på END-tasten



Etter probingen vises de aktuelle koordinatene for sirkelsentrum og sirkelradius PR.

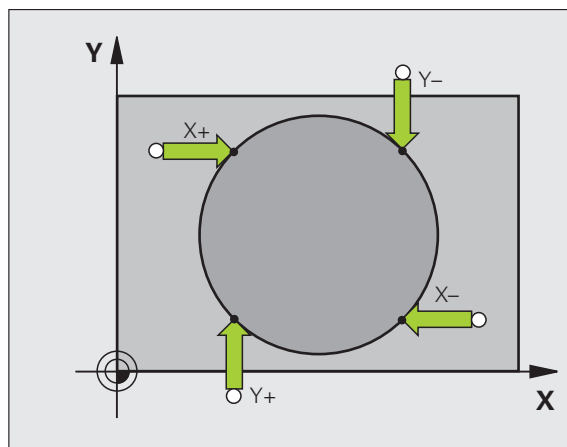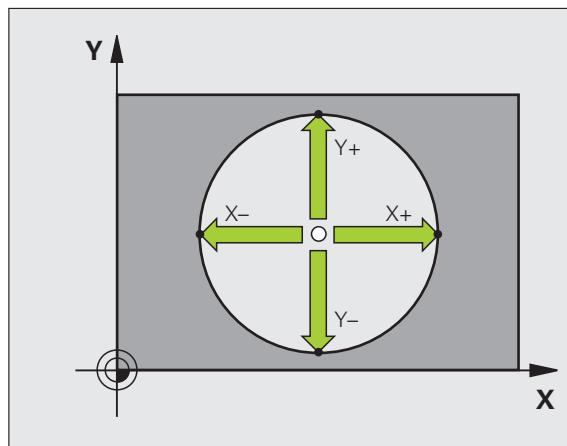

Midtakse som nullpunkt



- Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE
- Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet
- Velg proberetning ved hjelp av funksjonstasten
- Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- Posisjoner touch-proben i nærheten av det andre probepunktet
- Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- **Nullpunkt:** Angi koordinaten til nullpunktet i menyvinduet, og lagre med funksjonstasten FASTSETT NULLPKT., eller skriv verdien i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514 eller se «Lagre måleverdier i palett nullpunktstabellen» på side 515)
- Avslutte probefunksjon: Trykk på END-tasten

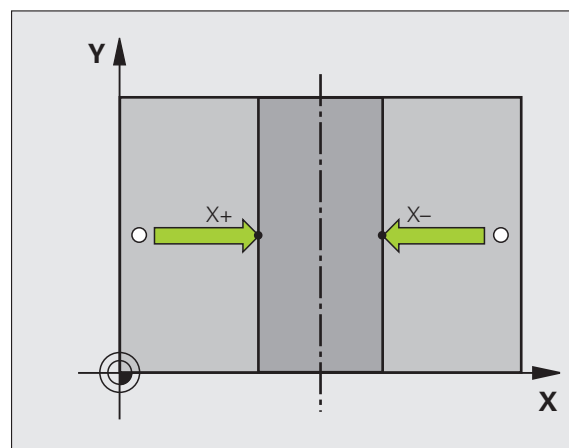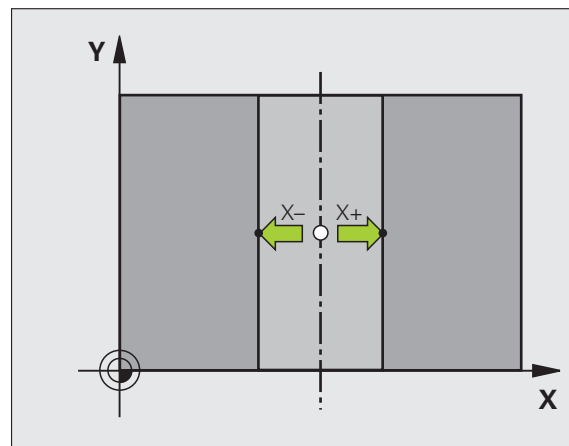

Fastsette nullpunkter via boringer/sirkeltapper

På den andre funksjonstastrekk finner du funksjonstaster som du kan bruke til å fastsette boringer eller sirkeltapper som nullpunkter.

Fastsette om det er boringer eller sirkeltapper som skal probes

I grunninnstillingen er det boringer som probes.



- ▶ Velge probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBEFUNKSJON og viderekoble funksjonstastrekket




- ▶ Velge probefunksjon: Trykk f.eks. på funksjonstasten PROBE P



- ▶ Probe sirkeltapper: Definer med funksjonstast



- ▶ Probe boringer: Definer med funksjonstast

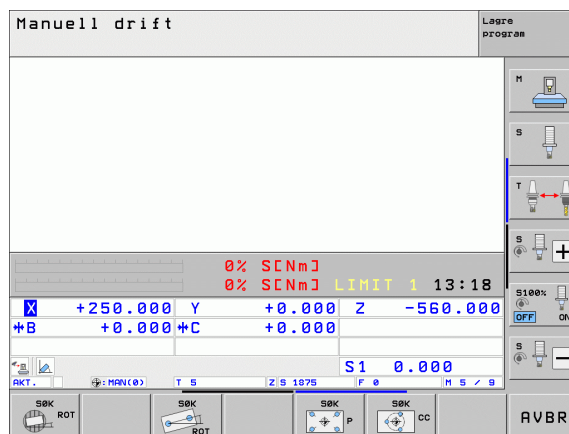

Probe boringer

Forposisjoner touch-probe omtrent midt i boringen. Etter at du har trykket på NC-Start-tasten, probes fire punkter automatisk på boringsveggen.

Deretter flytter du touch-proben til neste boring og gjentar probeprosessen. Prosessen gjentas helt til alle boringene for fastsettingen av nullpunkter, er probet.

Probe sirkeltapper

Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet på sirkeltappen. Velg proberetning ved hjelp av funksjonstastene, og utfør probeprosessen med den eksterne START-tasten. Gjennomfør prosessen til sammen fire ganger.

Oversikt

Syklus	Funksjonstast
Grunnrotering over 2 boringer: Vinkelen mellom forbindelseslinjen til boringsmidtpunktet og en nominell posisjon (vinkelreferanseakse) bestemmes.	
Nullpunkt over fire boringer: Skjærepunktet til de to først og de to sist probede boringene bestemmes. Utfør probingen diagonalt (som vist på funksjonstasten). Ellers blir det beregnet feil nullpunkt.	
Sirkelsentrum over tre boringer: Sirkelbanen hvor alle tre boringene ligger bestemmes, og det blir regnet ut et sirkelsentrum for sirkelbanen.	



Måle emner med touch-probe

Du kan bruke touch-proben i driftsmodusene Manuell drift og El. håndratt for å utføre enkle målinger på emnet. For komplekse måleoppgaver er flere programmerbare touch-probe-sykluser tilgjengelig (se brukerhåndboken for sykluser, kapittel 16, Kontrollere emner automatisk). Med touch-proben bestemmer du følgende:

- Posisjonskoordinater og derav
- mål og vinkler på emnet

Bestemme posisjonskoordinatene til et sentrert emne



- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE POS
- ▶ Posisjoner touch-proben i nærheten av probepunktet
- ▶ Velg proberetning og samtidig hvilken akse koordinatene skal referere til: Velg den tilsvarende funksjonstasten.
- ▶ Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen.

TNC viser koordinatene til probepunktet som nullpunkt.

Bestemme koordinatene til et hjørnepunkt på arbeidsplanet

Bestemme koordinatene til hjørnepunktet: Se Hjørne som nullpunkt – ikke lagre punkter som ble probet til grunnrotering på side 526. TNC viser koordinatene til det probede hjørnet som nullpunkt.

Bestemme mål på emnet



- Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE POS
- Posisjoner touch-proben i nærheten av det første probepunktet A
- Velg proberetning ved hjelp av funksjonstasten
- Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen
- Noter den viste verdien som nullpunkt (bare hvis det tidligere fastsatte nullpunktet fortsatt er aktivt)
- Angi nullpunkt «0»
- Avbryte dialogen: Trykk på tasten END
- Velg probefunksjon på nytt: Trykk på funksjonstasten PROBE POS
- Posisjoner touch-proben i nærheten av det andre probepunktet B.
- Velg proberetning ved hjelp av funksjonstast: Samme akse, men motsatt retning av første probeprosess.
- Trykk på NC-Start-tasten for å starte probeprosessen

I visningsfeltet for nullpunkt står avstanden mellom begge punktene på koordinataksen.

Still posisjonsvisningen inn på verdiene som var angitt før lengdemålingen


- Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE POS
- Utfør probing på det første probepunktet på nytt
- Bruk den noterte verdien som nullpunkt
- Avbryte dialogen: Trykk på tasten END

Måle vinkel

Med touch-proben kan du bestemme en vinkel på arbeidsplanet. Du kan måle

- vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og kanten på et emne eller
- vinkelen mellom to kanter


Den målte vinkelen vises som en verdi på maks. 90°.

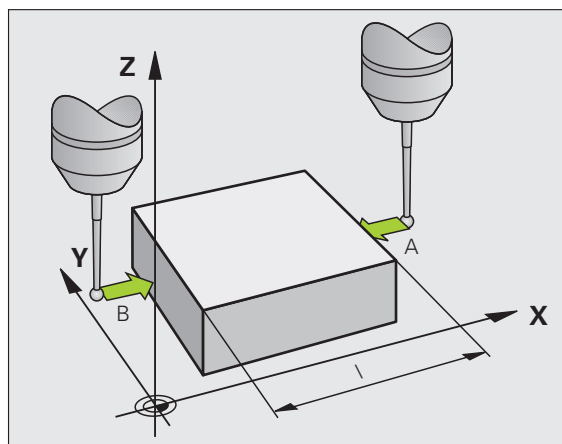

Bestemme vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og kanten på et emne




- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT
- ▶ Roteringsvinkel: Noter den viste roteringsvinkelen slik at du senere kan rekonstruere en tidligere utført grunnrotering
- ▶ Utfør grunnroteringen med den siden som skal sammenlignes (se Kompensere for emner som ligger skjevt, med touch-probe på side 519)
- ▶ Trykk på funksjonstasten PROBE ROT for å vise vinkelen mellom vinkelreferanseaksen og kanten på emnet som roteringsvinkel
- ▶ Opphev grunnroteringen, eller gjenopprett den opprinnelige grunnroteringen
- ▶ Bruk den noterte verdien som roteringsvinkel

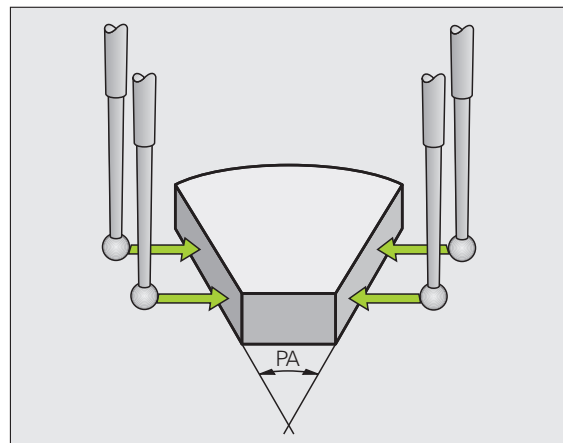

Bestemme vinkel mellom to kanter på et emne

- ▶ Velg probefunksjon: Trykk på funksjonstasten PROBE ROT
- ▶ Roteringsvinkel: Noter den viste roteringsvinkelen slik at du senere kan rekonstruere en tidligere utført grunnrotering
- ▶ Utfør grunnrotering for den første siden (se Kompensere for emner som ligger skjevt, med touch-probe på side 519)
- ▶ Utfør også probingen på den andre siden som en grunnrotering. Her må du ikke fastsette roteringsvinkel 0!
- ▶ Bruk funksjonstasten PROBE ROT for å vise vinkel PA mellom kantene på emnet som roteringsvinkel
- ▶ Opphev grunnroteringen eller gjenopprett den opprinnelige grunnroteringen: Bruk den noterte verdien som roteringsvinkel

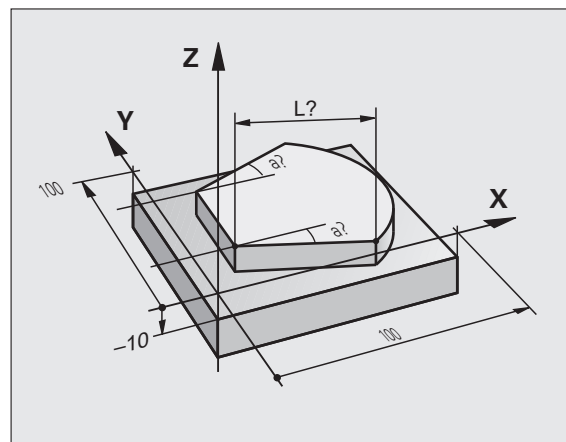

Bruke probefunksjonene med mekaniske prober eller måleur

Hvis du ikke har et elektronisk touch-probe-system installert på maskinen din, kan du også bruke de beskrevne probe-funksjonene (med unntak av kalibreringsfunksjonene) med mekaniske prober eller ved hjelp av enkel skraping.

I stedet for et elektronisk signal som automatisk genereres fra touch-proben i løpet av probeprosessen, utløser du koblingssignalet som lagrer **probeposisjonen**, manuelt ved å trykke på en tast. Slik går du frem:



- Velg en vilkårlig probefunksjon med funksjonstasten
- Flytt den mekaniske proben til den første posisjonen som skal overføres av TNC



- Overta posisjon: Trykk på tasten for aktuelle posisjoner. Den aktuelle posisjonen lagres.
- Flytt den mekaniske proben til neste posisjon som skal overføres av TNC



- Overta posisjon: Trykk på tasten for aktuelle posisjoner. Den aktuelle posisjonen lagres.
- Kjør eventuelt videre til andre posisjoner, og gjenta fremgangsmåten
- **Nullpunkt:** Angi koordinatene til det nye nullpunktet i menyvinduet, og lagre med funksjonstasten SETT NULLPKT., eller skriv verdiene i en tabell (se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i en nullpunktstabell» på side 513 eller se «Skrive måleverdiene fra touch-probe-syklusene i nullpunktstabellen» på side 514)
- Avslutte probefunksjonen: Trykk på tasten END



14.10 Dreie arbeidsplan (programvarealternativ 1)

Bruk, arbeidsmåte




Maskinprodusenten tilpasser funksjonene for dreieing av arbeidsplanet til TNC og den aktuelle maskinen. For visse dreiesupporter (dreibare bord) fastsetter maskinprodusenten om de vinklene som er programmert i syklusen av TNC, skal tolkes som koordinater for roteringsaksen eller som vinkelkomponenter i et skråstilt plan. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

TNC støtter Dreie arbeidsplan på verktøymaskiner med både dreiesupporter og dreibare bord. Vanlig anvendelse er f.eks. skrå boring eller skrå konturer. Arbeidsplanet blir alltid gitt samme dreieing som det aktive nullpunktet. Som vanlig blir bearbeidingen programmert i et hovedplan (f.eks. X/Y-planet), selv om den blir utført på det planet som ble dreid mot hovedplanet.

For Dreie arbeidsplan finnes det tre mulige funksjoner:

- Manuell dreieing med funksjonstasten 3D ROT i driftsmodusene Manuell drift og El. håndratt, se «Aktivere manuell dreieing» på side 538
- Styrt dreieing, syklus **G80** i bearbeidingsprogrammet (se brukerhåndboken for sykluser, syklus 19 ARBEIDSPLAN)
- Styrt dreieing, **PLANE**-funksjonen i bearbeidingsprogrammet (se PLANE-funksjonen: Dreie arbeidsplanet (programvarealternativ 1) på side 423)

TNC-funksjonene for Dreie arbeidsplan er koordinattransformasjoner. Her står arbeidsplanet alltid loddrett i forhold til retningen på verktøyaksen.

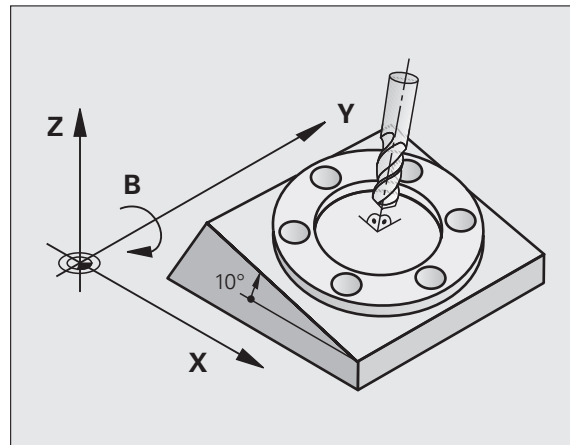

TNC skiller i hovedsak mellom to maskintyper ved Dreid arbeidsplan:

■ Maskin med dreibart bord

- Emnet må plasseres i ønsket bearbeidingsstilling med riktig posisjonering av det dreibare arbeidsbordet, f.eks. med en L-blokk.
- Stillingen på den transformerte verktøyaksen endrer seg **ikke** i henhold til maskinens koordinatsystem. Når du f.eks. dreier bordet og dermed emnet 90°, vil **ikke** koordinatsystemet dreie med. Når du trykker på tasten for akseretningen Z+ i manuell drift, kjører verktøyet i retningen Z+.
- Ved beregningen av det transformerte koordinatsystemet tar TNC bare hensyn til mekanisk betingede forskyvninger for hvert dreibart bord, såkalte translatoriske forskyvninger.

■ Maskin med dreiesupport

- Emnet må plasseres i ønsket bearbeidingsstilling med riktig posisjonering av dreiesupporten, f.eks. med en L-blokk.
- Stillingen på den dreide (transformerte) verktøyaksen endrer seg i henhold til maskinens koordinatsystem. Dreier du på maskinens dreiesupport, dvs. verktøyet, f.eks. +90° i B-aksen, dreies koordinatsystemet tilsvarende. Hvis du i manuell drift trykker på tasten for akseretningen Z+, kjører verktøyet i retningen X+ i maskinens koordinatsystem.
- TNC tar hensyn til mekanisk betingede forskyvninger for dreiesupporten ved beregningen av det transformerte koordinatsystemet (translatoriske forskyvninger), og forskyvninger som oppstår ved dreiningen av verktøyet (3D-korrigerende av verktøylengde).



Kjøre frem til referansepunktene med dreide akser

Ved dreide akser kjører du frem til referansepunktene med de eksterne retningstastene. TNC vil da interpolere de aktuelle aksene. Pass på at funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv i manuell drift, og at den aktuelle vinkelen til roteringsaksen har blitt lagt inn i menyfeltet.

Sette nullpunkt i et dreid system

Etter at du har posisjonert roteringsaksene, setter du nullpunktet som i et system uten dreiling. Hvordan TNC forholder seg ved setting av nullpunkt, kommer an på innstillingen for maskinparameter 7500 i kinematikktabellen:

■ MP 7500, Bit 5=0

Når Drei arbeidsplan er aktiv, kontrollerer TNC om de gjeldende koordinatene for roteringsaksene stemmer overens med de definerte svingvinklene (3D-ROT-menyen) før nullpunktet for aksene X, Y og Z blir satt. Hvis funksjonen Drei arbeidsplan er inaktiv, vil TNC kontrollere om roteringsaksene står på 0° (aktuelle posisjoner). Hvis posisjonene ikke stemmer overens, viser TNC en feilmelding.

■ MP 7500, Bit 5=1

TNC kontrollerer ikke om de gjeldende koordinatene for roteringsaksene (aktuelle posisjoner) stemmer overens med de svingvinklene som du har definert.



Kollisjonsfare!

Sett i prinsippet alltid nullpunkt i alle tre hovedakser.

Dersom roteringsaksene på maskinen ikke er styrt, må du legge inn den aktuelle posisjonen for roteringsaksene i menyen for manuell dreiling: Hvis den aktuelle posisjonen for dreieaksen(e) ikke stemmer overens med inntastingen, vil TNC beregne nullpunktet feil.

Sette nullpunkt i maskiner med rundbord

Hvis du retter inn emnet ved å dreie på rundbordet, f.eks. med probesyklus 403, må du nulle ut aksen til rundbordet etter innrettingen før du kan sette nullpunkt i de lineære aksene X, Y og Z. Hvis ikke, vil TNC vise en feilmelding. Syklus 403 gir denne muligheten direkte ved at du kan definere en inndataparameter (se brukerhåndboken Touch-probe-sykluser, «Korrigerer grunnroteringen via en roteringsakse»).

Sette nullpunkt i maskiner med system for skifte av hode

Hvis maskinen er utstyrt med et system for skifte av hode, skal du i prinsippet administrere nullpunktene via nullpunktstabellen. Nullpunkt som er lagret i nullpunktstabellen, inneholder forskyvingen for den aktive maskinkinematikken (geometrien for hodet). Hvis du skifter hode, vil TNC ta hensyn til de nye, endrede hodemålene slik at det aktive nullpunktet beholdes.

Posisjonsvisning i et dreid system

De posisjonene som vises i statusfeltet (**NOMINELL** og **AKTUELL**), refererer til det dreide koordinatsystemet.

Begrensninger ved dreining av arbeidsplanet

- Probefunksjonen Grunnrotering er ikke tilgjengelig når du har aktivert funksjonen Drei arbeidsplan i manuell drift.
- Funksjonen «Overføre aktuell posisjon» er ikke tillatt når funksjonen Drei arbeidsplan er aktivert.
- PLS-posisjoneringer (fastsatt av maskinprodusenten) er ikke tillatt.



Aktivere manuell dreiling



Velge manuell dreiling: Trykk på funksjonstasten 3D ROT



Merk menypunktet **Manuell drift** ved hjelp av piltastene



Aktivere manuell dreiling: Trykk på funksjonstasten AKTIV



Merk den ønskede roteringsaksen ved hjelp av piltastene

Angi svingvinkel




Avslutte inntastingen: tasten END

Du deaktiverer ved å stille de ønskede driftsmodusene på inaktiv i menyen Drei arbeidsplan.

Når funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv og TNC kjører maskinaksene i henhold til de dreide aksene, vises symbolet  i statusvisningen.

Hvis funksjonen Drei arbeidsplan er aktiv for driftsmodusene Programkjøring, vil den svingvinkelen som er lagt inn i menyen, gjelde fra første blokk i det bearbeidingsprogrammet som skal kjøres. Hvis du bruker syklus **G80** eller **PLANE**-funksjonen i bearbeidingsprogrammet, vil de vinkelverdiene som er definert der, være gjeldende. De vinkelverdiene som er lagt inn i menyen, blir overskrevet av verdiene som kalles opp.

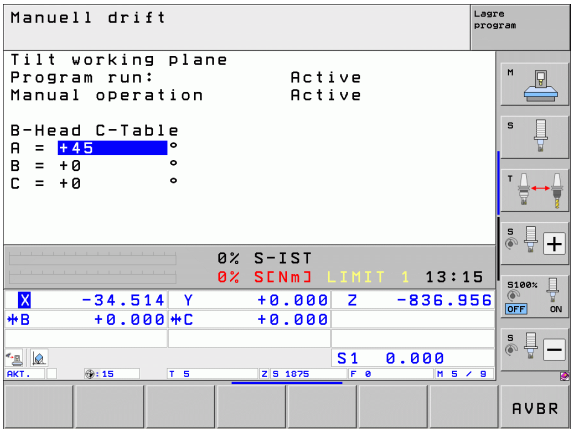

Stille inn gjeldende retning på verktøyaksen som aktiv bearbeidingsretning (FCL 2-funksjon)



Denne funksjonen må aktiveres av maskinprodusenten. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

I driftsmodusene Manuell eller El. håndratt kan du bruke denne funksjonen til å kjøre verktøyet via de eksterne retningstastene eller med håndrattet i den retningen som verktøyaksen for øyeblikket peker mot. Bruk denne funksjonen

- når du vil kjøre tilbake verktøyet i verktøyaksens retning under et programavbrudd i et 5-akseprogram.
- når du i manuell drift vil utføre en bearbeiding med det verktøyet som er i bruk, ved hjelp av håndrattet eller de eksterne retningstastene.



Velge manuell dreining: Trykk på funksjonstasten 3D ROT



Merk menypunktet **Manuell drift** ved hjelp av piltastene



Aktivere den aktive retningen på verktøyaksen som aktiv bearbeidingsretning: Trykk på funksjonstasten VT-AKSE




Avslutte inntastingen: tasten END

Du deaktiverer ved å stille menypunktet **Manuell drift** på inaktiv i menyen Drei arbeidsplan.

Når funksjonen **Kjøring i verktøyaksens retning** er aktiv, vises symbolet i statusvisningen.



Denne funksjonen er også tilgjengelig hvis du avbryter programkjøringen og vil kjøre aksene manuelt.

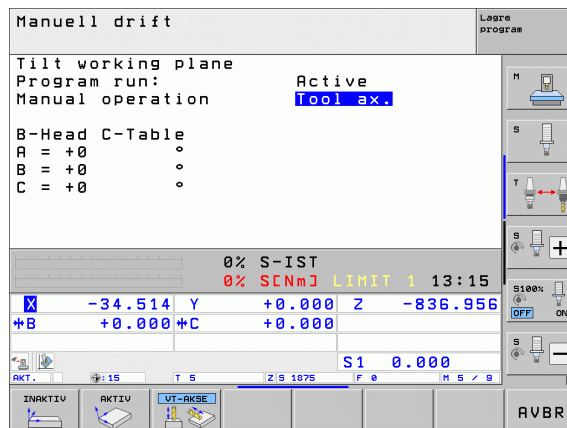





15

**Posisjonering med
manuell inntasting**



15.1 Programmere og kjøre enkle bearbeidinger

Driftsmodusen Posisjonering med manuell inntasting egner seg til enkel bearbeiding eller forposisjonering av verktøyet. Her kan du skrive inn et kort program i HEIDENHAINs klartekstformat eller i henhold til DIN/ISO og utføre det direkte. Også bearbeidings- og touch-probe-sykluser, samt noen spesialfunksjoner (tast SPEC FCT) i TNC er tilgjengelige i MDI-drift. TNC lagrer programmet automatisk i filen \$MDI. Ved Posisjonering med manuell inntasting kan den ekstra statusvisningen aktiveres.

Bruke Posisjonering med manuell inntasting



Velg driftsmodus Posisjonering med manuell inntasting. Programmer filen \$MDI med de tilgjengelige funksjonene



Starte programkjøringen: Ekstern START-tast.



Begrensninger:

Den frie konturprogrammeringen FK, programmeringsgrafikken og programkjøringsgrafikken er ikke tilgjengelig.


Filen \$MDI kan ikke inneholde programoppkalling (%).



Eksempel 1

Et enkelt emne skal påføres en 20 mm dyp boring. Når emnet er spent opp, rettet inn og nullpunktet er satt, kan boringen programmeres med få programlinjer og deretter utføres.

Først blir verktøyet forposisjonert med lineære blokker over emnet. Deretter plasseres det med en sikkerhetsavstand på 5 mm over borehullet. Deretter utføres boringen med syklusen **G200**.

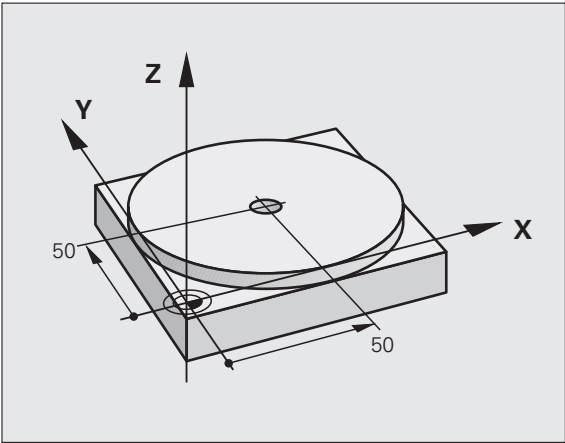

%MDI G71 *	
N10 T1 G17 S2000 *	Kalle opp verktøyet: verktøyakse Z, spindelturtall 2000 [o/min]
N20 G00 G40 G90 Z+200 *	Frikjøre verktøyet (hurtiggang)
N30 X+50 Y+50 M3 *	Posisjonere verktøyet i hurtiggang over borehullet, spindel på
N40 G01 Z+2 F2000 *	Posisjonere verktøyet 2 mm over borehullet
N50 G200 BORING *	Definere syklus G200 Boring
Q200=2 ;SIKKERHETSAVST.	Sikkerhetsavstand fra verktøy til borehull
Q201=-20 ;DYBDE	Borehullets dybde (fortegn=arbeidsretning)
Q206=250 ;F MATEDYBDE	Boremating
Q202=10 ;MATEDYBDE	Dybde for den gjeldende matingen før retur
Q210=0 ;FORSINKELSE OPPE	Forsinkelse oppe i sekunder ved fjerning av spon
Q203=+0 ;KOOR. OVERFL.	Koordinat for overkant av emnet
Q204=50 ;2. S.AVSTAND	Posisjon etter syklusen, med referanse til Q203
Q211=0.5 ;FORSINKELSE NEDE	Forsinkelse i sekunder på borebunnen
N60 G79 *	Kalle opp syklus G200 Dybdeboring
N70 G00 G40 Z+200 M2 *	Frikjør verktøy
N9999999 %MDI G71 *	Programslutt

Lineær funksjon: Se "Linje med hurtiggang G00 Rett linje med mating G01 F" på side 223, syklus BORING: Se brukerhåndboken for sykluser, syklus 200 BORING.



Eksempel 2: Rette opp skjevstilling på verktøyet på maskiner med rundbord

Utfør grunnrotering med touch-probe. Se brukerhåndboken Touch-probe-sykluser, "Touch-probe-sykluser i driftsmodusene Manuell drift og El. håndratt", avsnittet "Kompensere skråstilling av emnet".

Noter roteringsvinkelen, og opphev grunnroteringen.



Velg driftsmodus: Posisjonering med manuell inntasting.

**IV**

Velg aksen til rundbordet, og angi den noterte roteringsvinkelen og matingen, f.eks. **G01 G40 G90 C+2.561 F50**



Avslutt inntasting.



Trykk på NC-Start-tasten: Skjevstillingen blir rettet opp ved dreining på rundbordet.

Lagre eller slette programmer fra \$MDI

Filen \$MDI er vanlig å bruke til korte programmer og programmer til midlertidig bruk. Skal du allikevel lagre et program, gjør du følgende:



Velg driftsmodus: Lagre/rediger program.



Åpne filbehandlingen: tast PGM MGT (programadministrering).



Marker filen \$MDI.



Velg Kopiere fil: funksjonstasten KOPIER.

MÅLFIL =

BORING

Angi et navn som du kan bruke for å lagre det gjeldende innholdet i filen \$MDI.



Utfør kopieringen.



Gå ut av filbehandlingen: funksjonstasten AVBR.

Bruk samme fremgangsmåte for å slette innholdet i filen \$MDI: I stedet for å kopiere sletter du innholdet med funksjonstasten SLETT. Neste gang du skifter til driftsmodusen Posisjonering med manuell inntasting, viser TNC den tomme filen \$MDI.



Hvis du vil slette \$MDI,

- må du ikke velge driftsmodusen Posisjonering med manuell inntasting (heller ikke i bakgrunnen)
- må du ikke velge filen \$MDI i driftsmodusen Lagre/rediger program

Mer informasjon: se "Kopiere enkeltfiler", side 128.







16

**Programtest og
programkjøring**



16.1 Grafikker

Bruk

I programkjøringsmodusene og modusen programtest simulerer TNC en bearbeiding grafisk. Med funksjonstastene velger du mellom

- Plantegning
- Visning i 3 plan
- 3D-visning

TNC-grafikken tilsvarer visningen av et emne som bearbeides med et sylinderformet verktøy. Med aktiv verktøytabell kan du vise bearbeiding med en radiusfres. Angi $R2 = R$ i verktøytabellen.

TNC viser ingen grafikk

- når det aktuelle programmet ikke inneholder en gyldig råemnedefinisjon
- når det ikke er valgt et program



Med den nye 3D-grafikken kan du i driftsmodusen **programtest** også vise bearbeidinger i dreid plan og flersidige bearbeidinger grafisk etter at du har simulert programmet i en annen visning. Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du maskinvaren MC 422 B. Hvis du vil øke hastigheten på testgrafikken på eldre maskinvareversjoner, bør du stille inn maskinparameterens bit 5 på $7310 = 1$. Dette deaktiverer funksjoner som er spesielt implementert for den nye 3D-grafikken.

TNC viser ikke en radiustoleranse **DR** som er programmert i **T**-blokken i grafikken.

Grafisk simulering ved spesialfunksjoner

Vanligvis inneholder NC-programmer en verktøyoppkalling som også bestemmer verktøydataene for den grafiske simuleringen automatisk via det definerte verktøynummeret.

For spesialfunksjoner som ikke trenger verktøydata (for eksempel laserskjæring, laserboring eller vannstråleskjæring) kan du stille inn maskinparameter 7315 til 7317 slik at TNC utfører en grafisk simulering også når du ikke har aktivert noen verktøydata. Du trenger imidlertid alltid en verktøyoppkalling med definisjon av verktøyakseretningen (for eksempel **G17**), men det er ikke nødvendig å angi et verktøynummer.

Stille inn hastigheten på programtesten



Hastigheten på programtesten kan bare stilles inn når du har aktivert funksjonen for visning av bearbeidingstid (se Velge stoppeklokkefunksjonen på side 557). Ellers gjennomfører TNC alltid programtesten med høyest mulig hastighet.

Hastigheten som ble innstilt sist, er aktiv (også ved strømbrudd) til du stiller den inn på nytt.

Når du har startet et program, viser TNC funksjonstastene nedenfor. Med disse kan du stille inn simuleringshastigheten:

Funksjoner	Funksjonstast
Teste programmet med den hastigheten som det skal arbeides i (det tas hensyn til programmerte matinger)	
Øke testhastigheten gradvis	
Senke testhastigheten gradvis	
Teste programmet med maks. mulig hastighet (grunninnstilling)	

Du kan også stille inn simuleringshastigheten før du starter et program:



► Bla i funksjonstastrekken



► Velg funksjoner for innstilling av simuleringshastigheten



► Velg ønsket funksjon med funksjonstasten, f.eks. Øke testhastigheten gradvis



Oversikt: visninger

I programkjøringsdrift og modusen programtest viser TNC følgende funksjonstaster:

Bytte	Funksjonstast
Plantegning	
Visning i 3 plan	
3D-visning	

Begrensning under programkjøringen



Bearbeidingen kan ikke vises grafisk når datamaskinen til TNC mangler kapasitet på grunn av kompliserte arbeidsoppgaver eller bearbeidinger over store flater. Eksempel: Planfres over hele råemnet med stort verktøy. TNC fortsetter ikke med grafikken. **ERROR** (feil) vises i grafikkvinduet. Bearbeidingen utføres likevel.

TNC viser ikke fleraksebearbeidinger grafisk i programkjøringsgrafikken under kjøringen. I grafikkvinduet vises det i slike tilfeller en feilmelding om at **aksen ikke kan vises**.

Plantegning


Den grafiske simuleringen i denne visningen gjennomføres raskest.



Hvis maskinen din har mus, kan du lese av punktdybde på emnet i statuslinjen. Dette gjør du ved å peke med musen på dette punktet.



- ▶ Velg plantegning med funksjonstasten
- ▶ For dybdevisningen av denne grafikken gjelder: jo dypere, desto mørkere

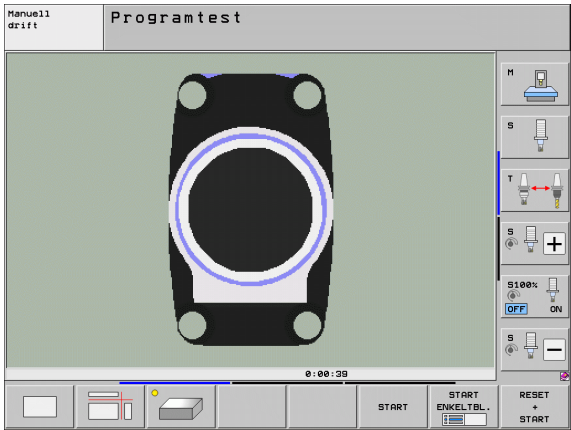

Visning i 3 plan

Det vises en plantegning med 2 snitt, slik som i en teknisk tegning. Et symbol til venstre under grafikken angir om visningen tilfredsstiller projeksjonsmetode 1 eller projeksjonsmetode 2 iht. DIN 6, del 1 (kan velges via MP7310).

Ved visning i 3 plan er funksjonene for detaljforstørring tilgjengelige, se «Forstørre utsnitt» på side 555.

I tillegg kan du forskyve snittplanet ved hjelp av funksjonstaster:




- Velg funksjonstasten for visning av emnet i 3 plan.



- Bla i funksjonstastrekket til funksjonstasten for funksjonene for forskyving av snittplan vises



- Velg funksjoner for forskyving av snittplan: TNC viser følgende funksjonstaster

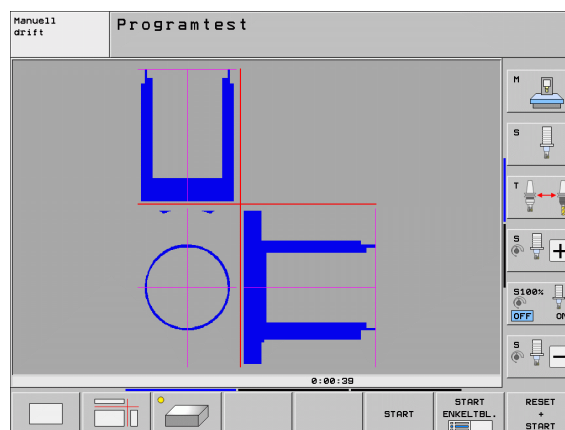

Funksjon	Funksjonstaster	
Forskyve vertikalt snittplan mot høyre eller venstre		
Forskyve vertikalt snittplan forover eller bakover		
Forskyve horisontalt snittplan opp eller ned		

Posisjonen til snittplanet er synlig på skjermen under forskyvningen.

Grunninnstillingen på snittplanet er valgt slik at det ligger i sentrum av emnet i arbeidsplanet og i overkant av emnet i verktøyaksen.

Koordinatene på snittlinjen

TNC viser koordinatene på snittlinjen i forhold til nullpunktet på emnet i grafikkvinduet. Bare koordinatene i arbeidsplanet vises. Du aktiverer denne funksjonen med maskinparameter 7310.

3D-visning

TNC viser emnet tredimensjonalt. TNC fremstiller også bearbeidinger flersidig og i dreid arbeidsplan i den høyoppløselige 3D-grafikken hvis du har installert slik maskinvare på maskinen.

Med funksjonstaster kan du rotere 3D-visningen rundt den vertikale aksen og vippe den rundt den horisontale aksen. Hvis du har mus på TNC, kan du også utføre funksjonen ved å holde høyre musetast nede.

Du kan vise omrissene til råemnet som rammer i begynnelsen av den grafiske simuleringen.



I driftsmodusen Programtest finnes det funksjoner for forstørrelse av utsnittet, se «Forstørre utsnitt» på side 555.



- Velg 3D-visning med funksjonstast. Trykk to ganger på funksjonstasten for å komme til den høyoppløselige 3D-grafikken. Dette er bare mulig når simuleringen allerede er gjennomført. Den høyoppløselige grafikken viser detaljert overflaten av emnet som er bearbeidet.



Hastigheten på 3D-grafikken avhenger av freselengden (kolonne **LCUTS** i verktøytabelen). Hvis **LCUTS** er definert som 0 (grunninnstilling), regner simuleringen med en uendelig freselengde, noe som fører til høy maskintid. Hvis du ikke vil definere **LCUTS**, kan du sette maskinparameter 7312 på en verdi mellom 5 og 10. Dermed begrenser TNC freselengden internt til en verdi som beregnes med MP7312 ganger verktøydiameteren.

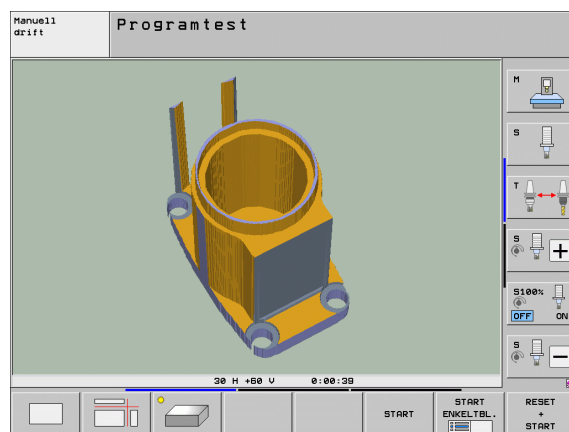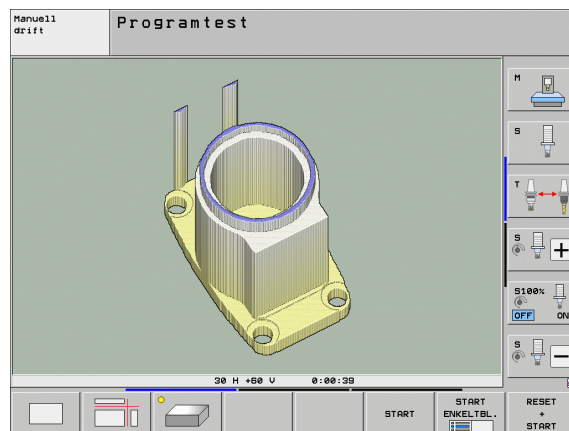

Rotere, forstørre/minske 3D-visningen



► Bla i funksjonstastrekken helt til funksjonstasten for funksjonene for å rotere og forstørre/forminske vises



► Velge funksjoner for å rotere og forstørre/forminske:

Funksjon	Funksjonstaster
Rotere visningen vertikalt i 5°-trinn	 
Rotere visningen horisontalt i 5°-trinn	 
Forstørre visningen trinnvis. Hvis visningen er forstørret, viser TNC bokstaven Z i bunnteksten i grafikkvinduet.	
Forminske visningen trinnvis. Hvis visningen er forminsket, viser TNC bokstaven Z i bunnteksten i grafikkvinduet.	
Tilbakestille visningen til programmert størrelse	

3D-grafikk kan også styres ved hjelp av musetasten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Rotere den viste grafikken tredimensjonalt: Hold nede høyre musetast, og beveg musen. TNC viser et koordinatsystem som fremstiller verktøyets aktive innretting i øyeblikket. Når du slipper opp høyre musetast, orienterer TNC emnet i henhold til den definerte innrettingen.
- Forskyve den viste grafikken: Hold den midterste musetasten (ev. musehjulet) nede og beveg musen. TNC forskyver emnet i den aktuelle retningen. Når du slipper opp midterste musetast, forskyver TNC emnet til den definerte posisjonen.
- Slik zoomer du inn et bestemt område med musen: Hold den venstre musetasten nede, og merk det rettvinklede zoomområdet. Du kan forskyve zoomområdet ved å bevege musen horisontalt og vertikalt. Når du slipper opp venstre musetast, forstørrer TNC emnet i det definerte området.
- Slik zoomer du raskt ut og inn med musen: Drei musehjulet frem og tilbake.
- Dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren
- Hold nede Shift-tasten og dobbeltklikk med den høyre musetasten: Tilbakestill zoomfaktoren og roteringsvinkelen



Vise og skjule rammer for omrissene til emnet

- Bla i funksjonstastrekken helt til funksjonstasten for funksjonene for å rotere og forstørre/forminske vises



- Velge funksjoner for å rotere og forstørre/forminske:



- Åpne ramme for BLK-FORM: Sett det lyse feltet i funksjonstasten på VIS.



- Skjule ramme for BLK-FORM: Sett det lyse feltet i funksjonstasten på SKJUL.

Forstørre utsnitt

Du kan endre utsnittet i alle visninger i modusen programtest og i en programkjøringsmodus.


Den grafiske simuleringen eller programkjøringen må da være stanset. En utsnittsforstørrelse er alltid aktivert i alle visningstypene.

Endre en utsnittsforstørrelse

Funksjonstaster, se tabellen.

- ▶ Stans den grafiske simuleringen hvis den er aktiv.
- ▶ Bla i funksjonstastrekken i modusen programtest eller i en programkjøringsmodus til funksjonstasten for valg av utsnittsforstørrelsen vises.
- ▶ Bla i funksjonstastrekken til funksjonstasten med funksjonene for utsnittsforstørrelse vises
- ▶ Velg funksjonene for utsnittsforstørrelse.
- ▶ Velg emneside med funksjonstasten (se tabellen nedenfor).
- ▶ Forminske eller forstørre råemne: Hold inne funksjonstasten «-» eller «+»
- ▶ Start programtesten eller programkjøringen på nytt med funksjonstasten START (RESET + START gjenoppretter opprinnelig råemne)

Funksjon	Funksjonstaster	
Velge venstre/høyre emneside		
Velge fremre/bakre emneside		
Velge øvre/nedre emneside		
Forskyve snittflaten for forminskning eller forstørring av råemnet		
Overføre utsnitt.		

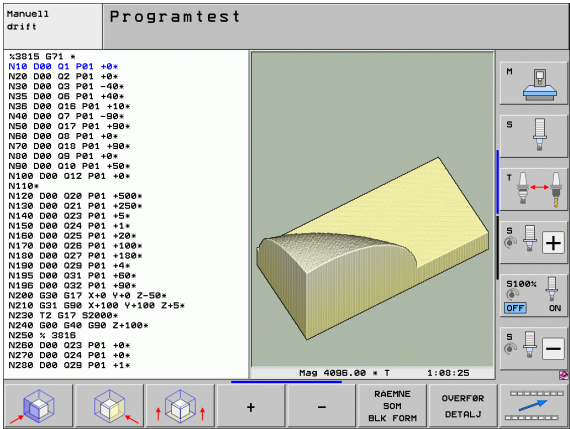

Markørposisjon ved utsnittsforstørrelse

Under en utsnittsforstørrelse viser TNC koordinatene til aksene du er i ferd med å kutte. Koordinatene tilsvarer området som er fastsatt for forstørrelse av utsnittet. Til venstre for skråstreken viser TNC den minste koordinaten for området (MIN-punkt), til høyre for skråstreken vises den største (MAKS-punkt).

Ved en forstørret visning viser TNC **MAGN** nederst til høyre på skjermen.

Hvis TNC ikke kan forminske/forstørre råemnet mer, vises en feilmelding i grafikkvinduet. For å fjerne feilmeldingen må du forstørre/forminske råemnet igjen.

Gjenta grafisk simulering

Du kan simulere et bearbeidingsprogram så ofte du ønsker. Det er mulig å tilbakestille grafikken igjen til råemnet eller et forstørret utsnitt av råemnet.

Funksjon	Funksjonstast
Vise ubearbeidet råemne i den utsnittsforstørrelsen som ble valgt sist	RESET BLK FORM
Tilbakestille utsnittsforstørrelsen slik at TNC viser det bearbeidete eller ubearbeidete emnet iht. den programmerte BLK-formen	RÅEMNE SOM BLK FORM



Med funksjonstasten RÅEMNE SOM BLK FORM viser TNC (også etter et utsnitt uten DETALJ OVERFØR. råemnet igjen i programmert størrelse.

Vise verktøy

I plantegningen og visningen på 3 plan kan du vise verktøyet under simuleringen. TNC viser verktøyet i den diameteren som er definert i verktøytabellen.

Funksjon	Funksjonstast
Ikke vise verktøy i simuleringen	VIS SKJUL VERKTØY
Vise verktøy i simuleringen	VIS SKJUL VERKTØY



Beregne bearbeidingstid

Programkjøringsmoduser

Her vises tiden fra programstart til programslutt. Ved avbrudd stanser tiden.

Utføre

TNC tar hensyn til følgende punkter ved tidsberegningen:

- Kjørebegivelser med mating
- Forsinkelser
- Innstillinger for maskindynamikk (akselerasjoner, filterinnstillinger, bevegelser)

Tiden som fastsettes av TNC, tar ikke hensyn til hurtiggangsbevegelser og maskinavhengige tider (f.eks. for verktøybytte).

Når du har aktivert valget for beregning av bearbeidingstid, kan du opprette en fil som inneholder innsatstiden til alt verktøy som er brukt i et program (se Verktøyinnsatstest på side 197).


Velge stoppeklokkefunksjonen

- 
- ▶ Bla i funksjonstastrekken helt til funksjonstasten for stoppeklokkefunksjonene vises
- 
- ▶ Velg stoppeklokkefunksjoner
- 
- ▶ Velg ønsket funksjon med funksjonstasten, f.eks. Lagre vist tid

Stoppeklokkefunksjoner	Funksjonstast
Koble funksjonen for beregning av bearbeidingstid AV/PÅ	
Lagre vist tid	
Vise summen av lagret og vist tid	
Slette vist tid	



TNC tilbakestiller bearbeidingstiden under programtesten med en gang et nytt ræmne **G30/G31** kjøres.

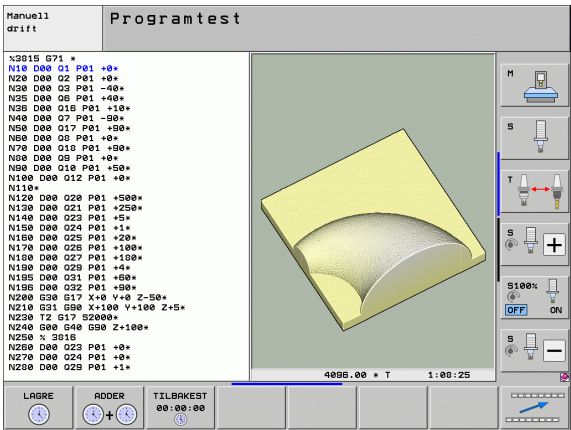


16.2 Funksjoner for programvisning

Oversikt

I programkjøringsmodusene og driftsmodusen Programtest vises funksjonstastene som du kan bruke til å hente frem bearbeidingsprogrammet side for side:

Funksjoner	Funksjonstast
Bla én bildeskjermsside tilbake i programmet	SIDE ↑
Bla én bildeskjermsside fremover i programmet	SIDE ↓
Velge programstart	START ↑
Velge programslett	AVBR ↓

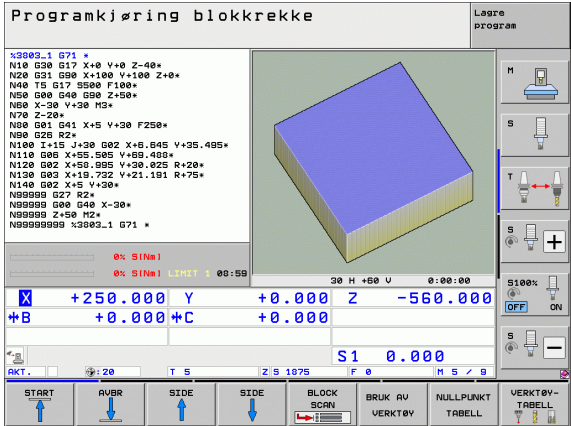

16.3 Programtest

Bruk

I modusen programtest kan du simulere kjøringen av programmer og programdeler for å redusere programmeringsfeil i programkjøringen. TNC hjelper deg med å finne

- geometrisk inkompatibilitet
- manglende informasjon
- ikke utførte hopp
- Overskridelse av grensene i arbeidsrommet
- Kollisjoner mellom kollisjonsovervåkede komponenter (programvarealternativ DCM nødvendig, se «Kollisjonsovervåking i driftsmodusen programtest» på side 360)

I tillegg kan du bruke følgende funksjoner:

- Blokkvis programtest
- Testavbrudd for ønsket blokk
- Hoppe over blokker
- Funksjoner for den grafiske fremstillingen
- Beregne bearbeidingstid
- Ekstra statusvisning



Når maskinen er utstyrt med programvarealternativet DCM (dynamisk kollisjonsovervåking), kan du også utføre en kollisjonskontroll i programtesten (se Kollisjonsovervåking i driftsmodusen programtest på side 360)





Kollisjonsfare!

I den grafiske simuleringen kan ikke TNC simulere alle bevegelser maskinen faktisk utfører, f.eks.

- Bevegelser ved verktøyskift som maskinprodusenten har definert i en verktøyskiftmakro eller via PLS
- Posisjonerings som maskinprodusenten har definert i en M-funksjonsmakro.
- Posisjonerings som maskinprodusenten utfører via PLS.
- Posisjonerings som utfører et palettbytte.

HEIDENHAIN anbefaler derfor å kjøre inn hvert program forsiktig, selv om programtesten ikke fører til feilmeldinger eller til synlige skader på emnet.

TNC starter alltid en programtest etter en verktøyoppkalling på følgende posisjon:

- I arbeidsplanet i midten av det definerte råemnet
- I verktøyaksen 1 mm over **MAX**-punktet som er definert i **BLK FORM**

Hvis du henter opp samme verktøy, fortsetter TNC å simulere programmet fra den posisjonen som var programmert sist før verktøyoppkallingen.

For å kunne ha en entydig fremgangsmåte også under kjøring, bør du etter et verktøyskift alltid kjøre frem til en posisjon der TNC kan posisjonere verktøyet i forhold til bearbeidingen uten at det oppstår kollisjoner.



Også for driftsmodusen programtest kan din maskinprodusent definere en makro for verktøybytte som simulerer bevegelsene i maskinen eksakt. Se maskinhåndboken.

Utføre programtest

Med aktivt sentralt verktøyminne må du ha aktivert en verktøytabell for programtesten (status S). Velg en verktøytabell via filbehandlingen (PGM MGT) i modusen Programtest.

Med MOD-funksjonen RÅEMNE I ARB.ROM aktiverer du en arbeidsromovervåking for programtesten, se «Vise ræmne i arbeidsrom» på side 600.



- ▶ Velg driftsmodusen programtest
- ▶ Åpne filbehandling med tasten PGM MGT, og velg filen du vil teste eller
- ▶ Velg programstart: Med tasten GOTO velger du linjen 0 og bekrefter inntastingen med tasten ENT

TNC viser følgende funksjonstaster:

Funksjoner	Funksjonstast
Tilbakestille ræmnet og teste hele programmet	RESET + START
Teste hele programmet	START
Teste hver programblokk enkeltvis	START ENKELTBL.
Stanse programtesten (funksjonstasten vises bare hvis du har startet programtesten)	STOP

Du kan når som helst avbryte programtesten og deretter starte den igjen. Dette gjelder også under utføringen av bearbeidingssykluser. Du kan ikke fortsette testen hvis du gjør følgende:

- velger en annen blokk med piltastene eller GOTO-tasten
- Foreta endringer i programmet
- Bytte modus
- Velge et nytt program




Utføre programtest fram til en bestemt blokk

Med STOPP VED N utfører TNC programtesten bare til blokken med blokknummer N.

- ▶ Velg programstart i modusen Programtest.
- ▶ Velg programtest frem til fastsatt blokk: Trykk på funksjonstasten STOPP VED N



- ▶ **Stopp ved N:** Angi blokknummeret der programtesten skal stoppe.
- ▶ **Program:** Angi navnet på programmet der blokken med det valgte blokknummeret står. TNC viser navnet på det valgte programmet. Hvis programstopp skal utføres i et program som er aktivert med PGM CALL, må du angi navnet på dette programmet
- ▶ **Kjøre til: P:** Hvis du vil gå inn i en punktstabell, kan linjenummeret du vil starte ved, angis her
- ▶ **Tabell (PNT):** Hvis du vil gå inn i en punktstabell, kan navnet på punktstabellen du vil gå inn i, angis her
- ▶ **Gjentakelser:** Angi antall gjentakelser som skal gjennomføres hvis N ligger innenfor en programdelgjentakelse
- ▶ Test programavsnitt: Trykk på funksjonstasten START. TNC tester programmet frem til angitt blokk

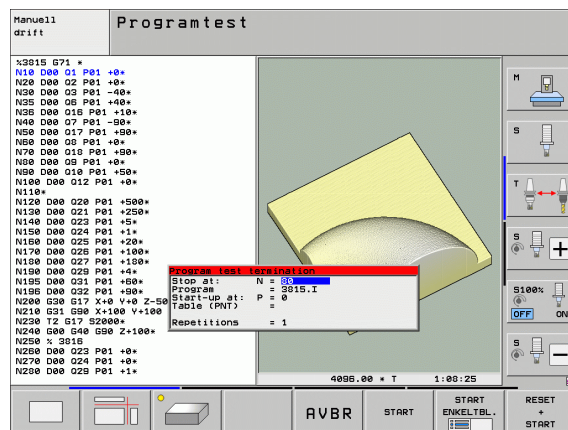

Velge kinematikk for programtest



Denne funksjonen må aktiveres av maskinprodusenten.

Du kan bruke denne funksjonen til å teste programmer der kinematikken ikke stemmer overens med den aktive maskinkinematikken (for eksempel på maskiner med skifte av hode eller endring av arbeidsområde).

Hvis maskinprodusenten har lagret forskjellige kinematikker på maskinen din, kan du aktivere én av disse kinematikkene for programtest ved hjelp av MOD-funksjonen. Den aktive maskinkinematikken er uberørt av dette.



► Velg driftsmodusen programtest

► Velg programmet du vil teste.



► Velge MOD-funksjon



► Vis tilgjengelige kinematikker i et overlappingsvindu, eller bla i funksjonstastrekken

► Velg ønsket kinematikk med piltastene, og lagre med ENT-tasten



Etter at styringen er slått på, er maskinkinematikken i prinsippet aktiv i driftsmodusen programtest. Velg eventuelt kinematikk for programtest etter at styringen er slått på.

Når du velger en kinematikk via nøkkelordet **kinematic**, endrer TNC maskinkinematikken **og** testkinematikken.



Still inn dreid arbeidsplan for programtest



Denne funksjonen må aktiveres av maskinprodusenten.

Denne funksjonen kan du bruke på maskiner der du vil angi arbeidsplanet ved å stille inn maskinaksene manuelt.



► Velg driftsmodusen programtest

► Velg programmet du vil teste.



► Velge MOD-funksjon



► Velg meny for å definere arbeidsplanet

► Aktiver eller deaktiver funksjonen med ENT-tasten



► Overta roteringsaksekoordinatene fra maskindriftsmodusen, eller

► flytt markeringen med piltastene til ønsket roteringsakse, og angi roteringsakseverdien som TNC skal beregne ved simuleringen



Når denne funksjonen er aktivert av maskinprodusenten, vil ikke TNC deaktivere funksjonen «Drei arbeidsplan» når du velger et nytt program.

Når du simulerer et program som ikke inneholder en **T**-blokk, bruker TNC aksene som du har aktivert for manuell probing i manuell driftsmodus, som verktøyakse.

Sørg for at den aktive kinematikken i programtesten passer til programmet som du vil teste, hvis ikke viser TNC feilmeldinger.

16.4 programkjøring


Bruk

I driftsmodusen Programkjøring blokkrekke utfører TNC et bearbeidingsprogram kontinuerlig frem til programslutt eller avbrudd.

I driftsmodusen Programkjøring enkeltblokk gjennomfører TNC hver blokk enkeltvis når du trykker på den eksterne START-tasten.

Du kan bruke følgende TNC-funksjoner i driftsmodusen for programkjøring:

- Avbryte programkjøring
- Programkjøring f.o.m. en bestemt blokk
- Hoppe over blokker
- Redigere verktøytabellen TOOL.T
- Kontrollere og endre Q-parametere
- Overlagre håndrattposisjonering
- Funksjoner for den grafiske fremstillingen
- Ekstra statusvisning

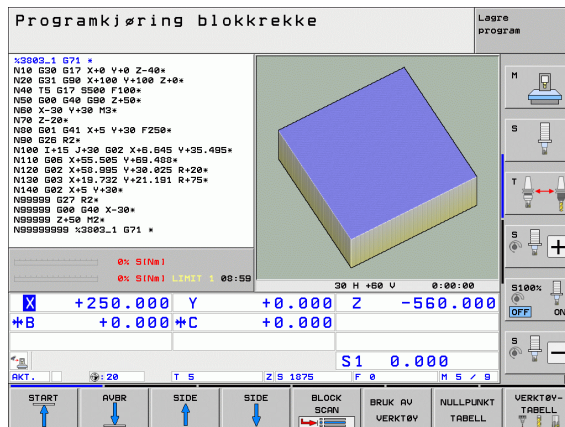

Utføre bearbeidingsprogram

Klargjøring

- 1 Spenn emnet fast på maskinbordet
- 2 Sette nullpunkt
- 3 Velg nødvendige tabeller og palettfiler (status M).
- 4 Velg bearbeidingsprogram (status M)



Du kan endre mating og spindelturtall med override-knappene.

Med funksjonstasten FMAX kan du redusere matehastigheten når du vil kjøre inn NC-programmet. Reduseringen gjelder alle hurtiggang- og matebevegelser. Verdien du har angitt, er ikke aktiv etter at maskinen er slått av/på. For å gjenopprette den fastsatte maksimale matehastigheten etter innkobling, må du angi tallverdien på nytt.

Forsikre deg om at du har gitt alle akser en referanse før du starter programkjøringen. Ellers stopper TNC bearbeidingen når den skal kjøre en NC-blokk med en akse som ikke er gitt en referanse.

Programkjøring blokkrekke

- Start bearbeidingsprogrammet med en ekstern START-tast

Programkjøring enkeltblokk

- Start hver blokk i bearbeidingsprogrammet enkeltvis med den eksterne START-tasten



Avbryte bearbeidingen

Det finnes flere måter å avbryte en programkjøring på:

- Programmerte avbrudd
- Ekstern STOPP-tast
- Omkobling til Programkjøring enkeltblokk
- Programmering av ikke-styrte akser (måleakser)

Registrerer TNC en feil under programkjøringen, avbryter den bearbeidingen automatisk.

Programmerede avbrudd

Du kan fastsette avbrudd direkte i bearbeidingsprogrammet. TNC avbryter programkjøringen med en gang bearbeidingsprogrammet er kommet frem til blokken som inneholder én av følgende innføringer:

- **G38** (med eller uten tilleggsfunksjon)
- Tilleggsfunksjon **M0**, **M2** eller **M30**
- Tilleggsfunksjon **M6** (fastsettes av maskinprodusenten)

Avbryte med ekstern STOPP-tast

- ▶ Trykke på den eksterne STOPP-tasten: Blokken som TNC bearbeider når du trykker på tasten, blir ikke gjort ferdig. På statusindikatoren blinker *-symbolet
- ▶ Hvis du ikke vil fortsette bearbeidingen, må du tilbakestille TNC med funksjonstasten INTERN STOPP: *-symbolet i statusindikatoren slukkes. Start i så fall programmet på nytt fra programstart.

Avbryte bearbeidingen ved omkobling til modusen Programkjøring enkeltblokk

Velg Programkjøring enkeltblokk mens et bearbeidingsprogram kjøres i modusen Programkjøring blokkrekke. TNC avbryter bearbeidingen etter at det aktuelle bearbeidingsinkrementet er utført.

Hopp i programmet etter et avbrudd

Når du har avbrutt et program med funksjonen INTERN STOPP, vil TNC huske den aktuelle bearbeidingstilstanden. Du kan da som regel fortsette bearbeidingen med NC-start. Når du velger andre programlinjer med tasten GOTO, tilbakestiller ikke TNC modalt virksomme funksjoner (f.eks. **M136**). Det kan føre til uønskede effekter, som f.eks. feilaktige matinger.



Kollisjonsfare!

Vær oppmerksom på at programhopp med GOTO-funksjonen ikke tilbakestiller modale funksjoner

Programstart etter et avbrudd bør alltid utføres ved å velge programmet på nytt (tast PGM MGT).

Programmering av ikke-styrte akser (måleakser)

Denne funksjonen må tilpasses av maskinprodusenten.
Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

TNC avbryter programkjøringen automatisk så snart det er programmert en akse i posisjoneringsblokken som maskinprodusenten har definert som en ikke-styrt akse (måleakse). I denne tilstanden kan du kjøre den ikke-styrte aksen manuelt til ønsket posisjon. I venstre skjerm viser TNC alle nominelle posisjoner det skal kjøres frem til, som er programmert i denne blokken. Ved ikke-styrte akser viser TNC i tillegg den resterende distansen.

Med en gang riktig posisjon er nådd i alle akser, kan du fortsette programkjøringen med NC-start.

GJENOPPR.
X

- Velg ønsket fremkjøringsrekkefølge og utfør med NC-start. Posisjoner ikke-styrte akser manuelt. TNC viser også den resterende distansen i denne aksen (se Ny start mot kontur på side 575).

UT
TNC

- Velg ved behov om styrte akser skal kjøres i det dreide eller udreide koordinatsystemet

MANUELL
KJØRING

- Kjør ved behov styrte akser ved hjelp av håndratt eller med tasten for akseretning

Bevege maskinakser under avbrudd

Du kan kjøre maskinaksene under et avbrudd, for eksempel i manuell drift.



Kollisjonsfare!

Hvis du avbryter programkjøringen med dreid arbeidsplan, kan du endre koordinatsystemet mellom dreid/ikke dreid og aktiv verktøyakseretning med funksjonstasten 3D ROT.

Funksjonen til akseretningstastene på håndhjulet og nystartlogikk beregnes da av TNC. Under frikjøringen må du passe på at det riktige koordinatsystemet er aktivt, og at vinkelverdiene på roteringsaksene ev. er lagt inn i 3D-ROT-menyen.

Eksempel på bruk:

Frikjøre spindlene etter brudd på verktøyet

- ▶ Avbryte bearbeidingen
- ▶ Aktivere eksterne retningstaster: Trykk på funksjonstasten MANUELL KJØRING
- ▶ Aktiver ev. koordinatsystemet du vil kjøre i, med funksjonstasten 3D ROT.
- ▶ Kjør maskinakser med eksterne retningstaster.



På enkelte maskiner må du trykke på den eksterne START-tasten for å aktivere de eksterne retningstastene. Dette gjøres etter at du har trykket på funksjonstasten MANUELL KJØRING Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.

Maskinprodusenten kan fastsette at du ved et programavbrudd alltid kjører aksene i det koordinatsystemet som er aktivt i øyeblikket, også hvis dette er et dreid koordinatsystem. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.



Fortsette programkjøringen etter et avbrudd



Hvis du avbryter en programkjøring under en bearbeidingssyklus, må du fortsette med syklusstart når du vil fortsette kjøringen. TNC må da på nytt utføre bearbeidingstrinn som allerede er kjørt.

Hvis du avbryter programkjøringen i en programdelgjentakelse eller i et underprogram, må du kjøre til avbruddspunktet igjen med funksjonen KJØR TIL BLOKK N.

Hvis programmet avbrytes, lagrer TNC

- data fra verktøyet som ble anropt sist
- aktive koordinatomregninger (f.eks. nullpunktforskyvning, rotering, speiling)
- koordinatene til det sirkelsentrum som ble definert sist



Vær oppmerksom på at de data som ble lagret sist, er aktive helt til du tilbakestiller dem (f.eks. ved å velge et nytt program).

TNC bruker lagrede data til ny kjøring mot konturen etter manuell kjøring av maskinaksene under et avbrudd (funksjonstast KJØR TIL POSISJON).

Fortsett programkjøringen med START-tasten

Etter et avbrudd kan du fortsette programkjøringen med den eksterne START-tasten hvis du stanset programmet på følgende måte:

- Ekstern STOPP-tast er trykket
- Programmert avbrudd

Fortsette programkjøringen etter en feil

- ▶ Rett opp feilen.
- ▶ Slette feilmeldingen på skjermen: Trykk på tasten CE
- ▶ Start på nytt, eller fortsett å kjøre programmet på avbruddsstedet

Etter svikt i styringen

- ▶ Hold END-tasten inne i to sekunder. TNC foretar en varmstart
- ▶ Rett opp feilen.
- ▶ Start på nytt

Hvis feilen gjentar seg, må du notere ned feilmeldingen og kontakte kundeservice.

Valgfri start av programmet (mid-program-oppstart)



Funksjonen KJØR TIL BLOKK N må aktiveres og tilpasses av maskinens produsent. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.


Med funksjonen KJØR TIL BLOKK N (mid-program-oppstart) kan du kjøre bearbeidingsprogrammet fra en valgfri blokk N. TNC utfører bearbeidningen av emnet frem til denne blokken. TNC kan vise bearbeidningen grafisk. Hvis du går inn i en bearbeidingsposisjon i en smarT.NC-punktstabel (.HP), kan du velge inngangsposisjon grafisk støttet med funksjonstast. Ved start av en punktstabel med filendelsen .PNT gjør ikke TNC grafisk støtte tilgjengelig. Du kan imidlertid definere hvilket som helst punkt som igangkjøringspunkt via punktnummeret.

Hvis du har avbrutt et program med en INTERN STOPP, vil TNC automatisk foreslå at du starter på blokk N der du avbrøt programmet.

Hvis programmet ble avbrutt på grunn av de følgende omstendighetene, lagrer TNC dette avbruddspunktet:

- På grunn av en NØDSTOPP
- På grunn av strømbrytning
- På grunn av svikt i styringen

Etter at du har aktivert funksjonen mid-program-oppstart, kan du igjen aktivere avbrytelsepunktet via funksjonen VELG SISTE BLOKK og starte med NC-start. Etter aktiveringen viser TNC meldingen om at **NC-programmet ble avbrutt**.

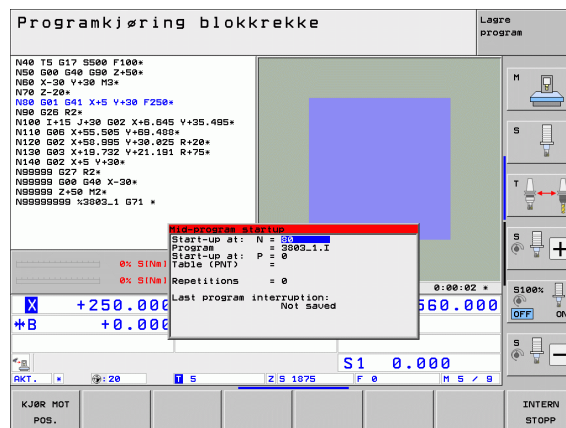



Mid-program-oppstart skal ikke begynne i et underprogram.

Alle nødvendige programmer, tabeller og palettfiler må være aktivert i en programkjøringsmodus (status M).

Hvis programmet inneholder et programmert avbrudd før slutten på mid-program-oppstarten (**M00** oder **STOP**), avbrytes mid-program-oppstarten der. For å kunne fortsette mid-program-oppstarten må du trykke på den eksterne START-tasten.

Vær oppmerksom på at blokkkjøringen kan føre til en konturskade på en radiuskorrigert kontur, rett etter en programmert avbrytelse (**M00** eller **STOP**). TNC kan ikke beregne konturen som er programmert etter STOP-blokken i sammenheng med konturen som er programmert før STOP-blokken.

Etter en mid-program-oppstart kjøres verktøyet til den beregnede posisjonen med funksjonen KJØR TIL POSISJON.

Verktøylengdekorrigerings aktiveres først med verktøyansøket og en påfølgende posisjoneringsblokk. Dette gjelder også hvis du bare har endret verktøylengden.

Tilleggsfunksjonene **M142** (slett modal programinformasjon og **M143** (slett grunnrotering) er ikke tillatt ved mid-program-oppstart.

Via maskinparameter 7680 fastsettes det om mid-program-oppstart ved parentesprogrammer begynner i blokk 0 i hovedprogrammet eller i blokk 0 i det programmet der programkjøringen ble avbrutt.

Med funksjonstasten 3D ROT kan du koble koordinatsystemet mellom dreid/ikke dreid og aktiv verktøyakseretning for å kjøre til startposisjonen.

Hvis du vil bruke mid-program-oppstart i en palettabel, må du først bruke pilstastene i pallettabellen for å velge programmet som du vil starte. Deretter velger du funksjonstasten KJØR TIL BLOKK N.

TNC hopper over alle touch-probe-sykluser ved mid-program-oppstart. Resultatparametrene som beskrives av disse syklusene, inneholder da muligens ingen verdier.

Funksjonene **M142/M143** og **M120** er ikke tillatt sammen med mid-program-oppstart.

Før starten på mid-program-oppstarten sletter TNC kjørebegivelser som du har utført i programmet med **M118** (håndrattoverlagring).





Kollisjonsfare!

Av sikkerhetsgrunner må du kontrollere distansen til startposisjonen etter en mid-program-oppstart!

Hvis du foretar en mid-program-oppstart i et program som inneholder M128, utfører TNC eventuelt utjevningsbevegelser. Utjevningsbevegelsene overlages av en kjøring.

Ikke bruk mid-program-oppstart i forbindelse med verktøyorientert palettbearbeiding. Gjenoppstart kan bare utføres på et emne som ikke er bearbeidet ennå.



- Velge første blokk i det aktuelle programmet som start på kjøringen: GOTO «0».



- Velge mid-program-oppstart: Trykk på funksjonstasten MID-PROGRAM-OPPSTART
- **Blokknummer:** Tast inn nummeret for blokken hvor kjøringen skal avsluttes
- **Programnavn:** Tast inn navnet på programmet du vil gå inn i. Endring er kun nødvendig hvis du vil gå inn i et program som er kalt opp med PGM CALL.
- **Punktindeks:** Hvis du har tastet inn et blokknummer i feltet **Kjør til N** hvor det står en **CYCL CALL PAT**-blokk, vises punktmalen grafisk i feltet **Filforhåndsvisning**. Med funksjonstastene NESTE ELEMENT bzw. FORRIGE ELEMENT kan du velge inngangsposisjon grafisk støttet hvis forhåndsvisningsvinduet vises (sett funksjonstasten FORHÅNDSVISNING til EIN)
- **Gjentakelser:** Angi antall gjentakelser som det skal tas hensyn til i mid-program-oppstart, hvis blokk N ligger innenfor en programdelgjentakelse eller i et underprogram som er kalt opp flere ganger
- Starte mid-program-oppstart: Trykk på den eksterne START-tasten
- Kjør til kontur (se neste avsnitt).

Start med tasten GOTO



Kollisjonsfare!


Ved start med tasten GOTO blokknummer utfører verken TNC eller PLS noen funksjoner som garanterer en sikker start.

Hvis du starter i et underprogram med tasten GOTO blokknummer, overleser TNC underprogramslutten (**G98 L0**)! I slike tilfeller må du starte med funksjonen mid-program-oppstart.

Ny start mot kontur

Med funksjonen KJØR TIL POSISJON kjører TNC verktøyet fram til emnekonturen i følgende situasjoner:

- Ny start etter kjøring av maskinaksene under et avbrudd som er utført uten INTERN STOPP
 - Ny start etter kjøring med KJØR TIL BLOKK N, f.eks. etter avbrudd med INTERN STOPP
 - Hvis posisjonen på en akse har endret seg etter at reguleringskretsen ble åpnet under programavbrudd (maskinavhengig)
 - Hvis det også er programmert en uregelmessig akse i en posisjoneringsblokk (se Programmering av ikke-styrte akser (måleakser) på side 568)
- ▶ Velge ny start mot kontur: Velg funksjonstasten KJØR TIL POSISJON
 - ▶ Gjenopprett ev. maskinstatusen
 - ▶ Kjøre aksene i den rekkefølgen som TNC foreslår på skjermen: Trykk på NC-Start-tasten, eller
 - ▶ Kjøre aksene i vilkårlig rekkefølge: Trykk på funksjonstastene KJØR MOT X, KJØR MOT Z osv., og aktiver med ekstern START-tast
 - ▶ Fortsette bearbeidingen: Trykk på ekstern START-tast

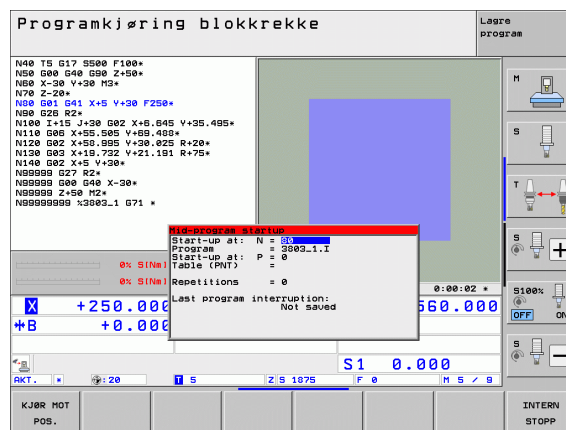

16.5 Automatisk programstart

Bruk





For å kunne foreta en automatisk programstart må TNC være klargjort av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken.

Med funksjonstasten AUTOSTART (se bildet øverst til høyre) kan du på et innstilt tidspunkt starte det programmet som er aktivt i modusen i driftsmodusen Programkjøring:



- ▶ Vise vinduet for fastsettelse av starttidspunktet (se bildet i midten til høyre)
- ▶ **Tid (timer:min:sek):** Klokkeslettet når programmet skal startes
- ▶ **Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ):** Datoen når programmet skal startes
- ▶ Aktivere start: Sett funksjonstasten AUTOSTART på PÅ

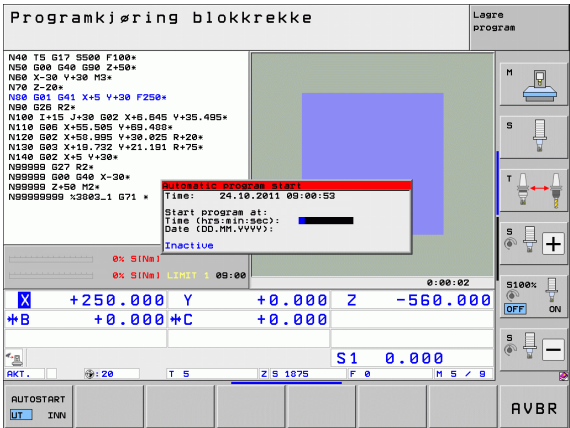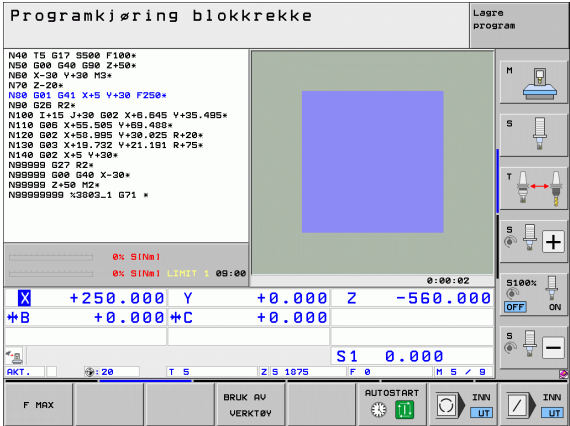

16.6 Hoppe over blokker

Bruk

Blokker du har merket med en skråstrek (/) under programmeringen, kan hoppes over under en programtest eller programkjøring:



- Ikke utføre eller teste programblokker med skråstrek (/): Sett funksjonstasten til PÅ



- Utføre eller teste programblokker med skråstrek (/): Sett funksjonstasten til AV



Denne funksjonen fungerer ikke for TOOL DEF-blokker.

Innstillingen som ble valgt sist, opprettholdes også etter strømbrudd.

Slette skråstrek (/)

- I modusen **Lagre/rediger program** må du velge blokken med et skjuletegn som skal slettes



- Slette skråstrek (/)



16.7 Valgfri programkjøringsstopp

Bruk

Etter valg kan TNC avbryte programkjøringen ved blokker der det er programmert en **M1**. Når du bruker **M1** i driftsmodusen Programkjøring, vil ikke TNC slå av spindelen og kjølemiddelet. Se maskinhåndboken.



- ▶ Ikke avbryte programkjøring eller programtest i blokker med **M1**: Sett funksjonstasten på AV



- ▶ Avbryte programkjøring eller programtest i blokker med **M1**: Sett funksjonstasten på PÅ



M1 fungerer ikke i driftsmodusen Programtest.



17

MOD-funksjoner



17.1 Velge MOD-funksjon

Med MOD-funksjonene kan du velge ekstra indikatorer og inntastingsmuligheter. Hvilke MOD-funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av hvilken modus som er valgt.

Velge MOD-funksjoner

Velg driftsmodusen du vil endre MOD-funksjoner i.



- Velge MOD-funksjoner: Trykk på MOD-tasten. Bildene til høyre viser typiske skjermmenyer for Lagre/rediger program (bildet øverst til høyre), Programtest (bildet nederst til høyre) og i en maskinmodus (bildet på neste side)

Endre innstillingene



- Velg MOD-funksjon i vist meny med piltastene.

Når du skal endre en innstilling, kan du (avhengig av den valgte funksjonen) gjøre dette på tre måter:

- Taste tallverdien direkte, f.eks. ved fastsetting av arbeidsområdebegrensning
- Endre innstillingen med ENT-tasten, f.eks. ved fastsetting av programinntastingen
- Endre innstilling via et valgvindu. Hvis det finnes flere innstillingsmuligheter, kan du trykke på GOTO-tasten for å hente opp et vindu der alle innstillingsmulighetene vises samtidig. Velg ønsket innstilling direkte ved å trykke på den respektive numeriske tasten (til venstre for kolon) eller ved å bruke piltastene, og bekreft til slutt med ENT. Hvis du ikke vil endre innstillingen, kan du lukke vinduet med tasten END

Forlate MOD-funksjoner

- Avslutte MOD-funksjon: Trykk på funksjonstasten SLUTT eller tasten END.

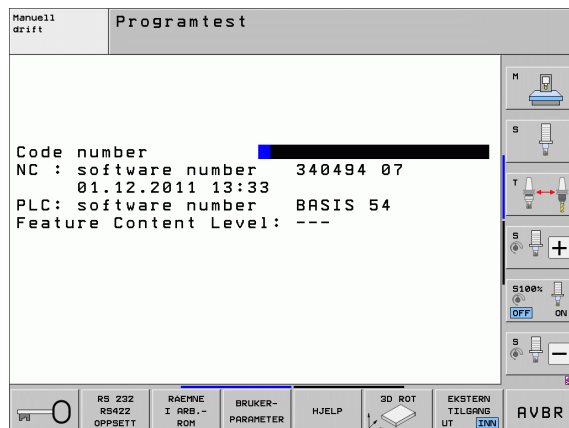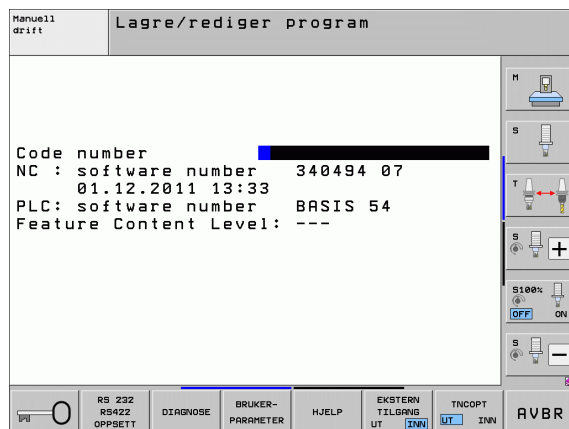

Oversikt over MOD-funksjoner

Følgende funksjoner er tilgjengelige avhengig av valgt driftsmodus:

Lagre/rediger program:


- Vise ulike programvarenumre
- Angi nøkkeltall
- Opprette grensesnitt
- Ev. diagnosefunksjoner
- Ev. maskinspesifikke brukerparametere
- Vise ev. HJELP-filer
- Velge ev. maskinkinematikk
- Laste servicepakker
- Stille inn tidssone
- Starte kontroll av lagringsmedium
- Konfigurasjon av det trådløse håndrattet HR550
- Lisensinformasjon
- Hoveddatamaskindrift

Programtest:

- Vise ulike programvarenumre
- Angi nøkkeltall
- Opprette datagrensesnitt
- Vise råemne i arbeidsrom
- Ev. maskinspesifikke brukerparametere
- Vise ev. HJELP-filer
- Velge ev. maskinkinematikk
- Stille inn ev. 3D ROT-funksjon
- Stille inn tidssone
- Lisensinformasjon
- Hoveddatamaskindrift

Alle andre driftsmoduser:

- Vise ulike programvarenumre
- Vise koder for eksisterende valg
- Velge posisjonsvisninger
- Bestemme måleenhet (mm/inch)
- Bestemme programmeringsspråk for MDI
- Bestemme akser for å overta aktuell posisjon
- Stille inn arbeidsområdebegrensning
- Vise nullpunkter
- Vise driftstider
- Vise ev. HJELP-filer
- Stille inn tidssone
- Velge ev. maskinkinematikk
- Lisensinformasjon

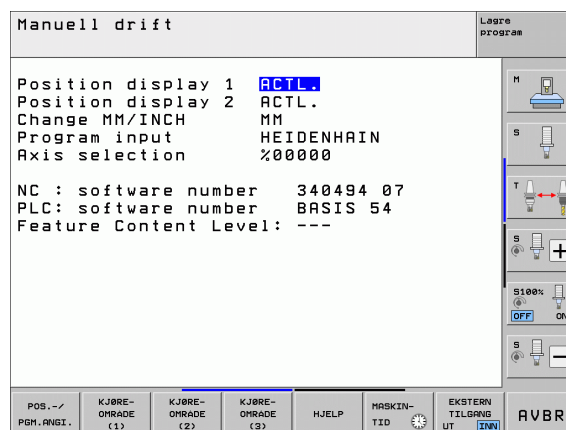

17.2 Programvarenumre

Bruk

Følgende programvarenumre står på TNC-skjermen når du har valgt MOD-funksjoner:

- **NC:** Nummer på NC-programvaren (administreres av HEIDENHAIN)
- **PLS:** Nummer eller navn på PLS-programvaren (administreres av maskinprodusenten)
- **Utviklingsstatus (FCL=Feature Content Level):** Versjonen som er installert på styringen (se "Utviklingsnivå (oppgraderingsfunksjoner)" på side 10). TNC viser --- på programmeringsplassen, siden det ikke administreres utviklingsstatus der
- **DSP1** til **DSP3:** Nummer på programvaren for turtallregulatoren (administreres av HEIDENHAIN)
- **ICTL1** og **ICTL3:** Nummer på programvaren for strømregulatoren (administreres av HEIDENHAIN)



17.3 Angi nøkkeltall

Bruk

TNC trenger et nøkkeltall for følgende funksjoner:

Funksjon	Nøkkeltall
Velge brukerparametre og kopiere malfiler	123
Konfigurere Ethernet-kortet (ikke iTNC 530 med Windows XP)	NET123

I tillegg kan du opprette en fil som inneholder alle aktuelle programvarenumre i styringen din, med nøkkelordet **versjon**:

- Tast inn nøkkelordet **versjon**, og bekreft med tasten ENT.
- TNC viser alle aktuelle programvarenumre på skjermen.
- Avslutte versjonsoversikten: Trykk på END-tasten.

Kopiere malfiler

TNC har malfiler for forskjellige filtyper (palettfiler, fritt definerbare tabeller, snittdatatabeller osv.). Gå frem på følgende måte for å åpne malfiler direkte i TNC:

- Tast inn nøkkeltallet 123, bekreft med tasten ENT: Du er nå i brukerparametrene
- Trykk på tasten MOD, så viser TNC informasjon
- Trykk på tasten UPDATE DATA, så skifter TNC til menyen for programvareoppdatering.
- Trykk på funksjonstasten COPY SAMPLE FILES, så kopierer TNC alle tilgjengelig malfiler på TNC-partisjonen. Vær oppmerksom på at TNC overskriver malfiler som du har endret (f.eks snittdatatabeller)
- Trykk to ganger på tasten END, så kommer du tilbake til utgangsskjermbildet



17.4 Laste servicepakker

Bruk



Det er svært viktig at du tar kontakt med produsenten av maskinen din før du installerer servicepakken.

TNC utfører en varmstart (reset) når installasjonen er gjennomført. Sett maskinen i tilstanden NØDSTOPP før du laster servicepakken.

Hvis ikke allerede gjennomført: Koble til nettverksstasjonen som du vil importere servicepakken fra.

Med denne funksjonen kan du på en enkel måte foreta en programvareoppdatering på din TNC.

- ▶ Velg driftsmodusen **Lagre/rediger program**.
- ▶ Trykk på tasten MOD.
- ▶ Start programvareoppdateringen: Trykk på funksjonstasten Laste servicepakken. TNC viser et vindu der du kan velge oppdateringsfiler.
- ▶ Med piltastene kan du velge katalogen servicepakken er lagret i. Med ENT-tasten åpner du den respektive underkatalogstrukturen.
- ▶ Velg fil: Trykk to ganger på ENT i den valgte katalogen. TNC skifter fra katalogvinduet til filvinduet
- ▶ Starte oppdateringen: Velg fil med ENT. TNC pakker ut alle nødvendige filer og starter så styringen på nytt. Denne prosessen kan ta noen minutter.



17.5 Opprette datagrensesnitt

Bruk

For å opprette datagrensesnitt må du trykke på funksjonstasten RS 232- / RS 422 - OPPSETT. TNC viser en skjermmeny der du må angi følgende innstillinger:

Opprette RS-232-grensesnitt

Modus og overføringshastigheter legges inn for RS-232-grensesnittet til venstre på skjermen.

Opprette RS-422-grensesnitt

Modus og overføringshastigheter legges inn for RS-422-grensesnittet til høyre på skjermen.

Velge DRIFTSMODUS for ekstern enhet




I modusen EXT kan du ikke bruke funksjonene Les inn alle programmer, Les inn angitt program og Les katalog.

Stille inn overføringshastighet

Du kan velge en dataoverføringshastighet på mellom 110 og 115 200 baud.

Ekstern enhet	Driftsmodus	Symbol
PC med HEIDENHAIN overføringsprogramvare TNCremoNT	FE1	
HEIDENHAIN diskettenheter FE 401 B FE 401 fra prog.nr. 230 626 03	FE1 FE1	
Eksterne enheter, f.eks. skriver, skanner, stansemaskin, PC uten TNCremoNT	EXT1, EXT2	

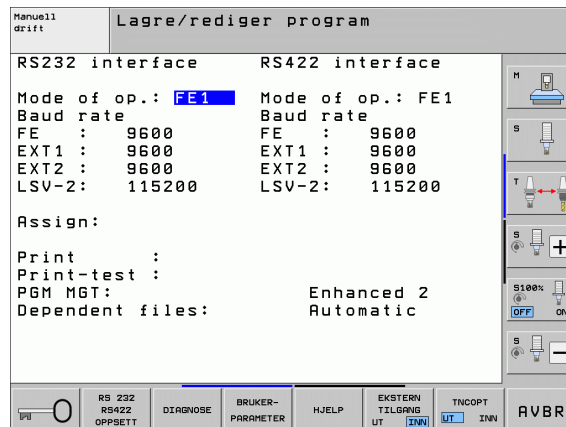

Tildeling

Med denne funksjonen fastsetter du hvor data fra TNC skal overføres.

Bruk:

- Overføre verdier med Q-parameterfunksjonen FN15
- Overføre verdier med Q-parameterfunksjonen FN16

TNC-driftsmodusen avgjør om det er funksjonen UTSKR. eller UTSKR.TEST som brukes:

TNC-driftsmodus	Overføringsfunksjon
Programkjøring enkeltblokk	UTSKR.
Programkjøring blokkrekke	UTSKR.
Programtest	UTSKR.TEST

Du kan stille inn UTSKR. og UTSKR.TEST slik:

Funksjon	Bane
Overføre data via RS-232	RS232:\...
Overføre data via RS-422	RS422:\...
Lagre data på TNC-harddisken	TNC:\...
Lagre data på en server som er koblet til TNC	servernavn:\...
Lagre data i den katalogen der programmet med FN15/FN16 står	Tom

Filnavn:

Data	Modus	Filnavn
Verdier med D15	Programkjøring	%FN15RUN.A
Verdier med D15	Programtest	%FN15SIM.A

Programvare for dataoverføring

For å overføre filer fra TNC eller til TNC bør du bruke HEIDENHAIN-programvare TNCremoNT for dataoverføring. Med TNCremoNT kan du starte alle HEIDENHAIN-styringer via det serielle grensesnittet eller Ethernet-grensesnittet.



Du kan laste ned den aktuelle versjonen av TNCremoNT gratis fra hjemmesiden til HEIDENHAIN (www.heidenhain.de, <Servicer og dokumentasjon>, <Programvare>, <PC-programvare>, <TNCremoNT>).

Systemkrav for TNCremoNT:

- PC med 486 prosessor eller bedre
- Operativsystem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MB arbeidsminne
- 5 MB ledig plass på harddisk
- Et fritt serielt grensesnitt eller forbindelse til TCP/IP-nettverk

Installering i Windows

- Start installeringsprogrammet SETUP.EXE med filbehandleren (Explorer)
- Følg veiledningen til setupprogrammet

Starte TNCremoNT i Windows

- Klikk på <Start>, <Programmer>, <HEIDENHAIN-applikasjoner>, <TNCremoNT>

Hvis det er første gang du starter TNCremoNT, prøver TNCremoNT automatisk å opprette en forbindelse til TNC.



Overføre data mellom TNC og TNCremoNT



Før du overfører et program fra TNC til PCen, må du forsikre deg om at programmet som er valgt på TNC, er lagret. TNC lagrer endringer automatisk hvis du endrer driftsmodus på TNC, eller hvis du velger filbehandlingen med tasten PGM MGT.

Kontroller om TNC er tilkoblet til det riktige grensesnittet på datamaskinen din, eventuelt på nettverket.

Når du har startet TNCremoNT, ser du alle filene som er lagret i den aktive katalogen, øverst i hovedvinduet **1**. Ved å velge alternativene for <fil> og for å <skifte mappe> kan du velge den stasjonen du ønsker, eller en annen katalog på datamaskinen din.

Hvis du vil styre dataoverføringen fra PCen, må du opprette forbindelsen på PCen slik:

- ▶ Velg <Fil>, <Opprette forbindelse>. TNCremoNT mottar nå fil- og katalogstrukturen fra TNC og viser denne strukturen nederst i hovedvinduet **2**
- ▶ Hvis du vil overføre en fil fra TNC til PCen, må du klikke på filen i TNC-vinduet med venstre museknapp og dra den markerte filen (mens du holder museknappen inne) til PC-vinduet **1**
- ▶ Hvis du vil overføre en fil fra PCen til TNC, klikker du på filen i PC-vinduet med venstre museknapp og drar den merkede filen (mens du holder museknappen inne) til TNC-vinduet **2**

Hvis du vil styre dataoverføringen fra TNC, må du opprette forbindelsen på PCen slik:


- ▶ Velg <Ekstra>, <TNCserver>. TNCremoNT starter da servicefunksjonen og kan motta data fra TNC eller sende data til TNC.
- ▶ Velg funksjonene for filbehandling med tasten PGM MGT (se "Overføre data til/fra eksternt lagringsmedium" på side 146) på TNC, og overfør de filene du ønsker.

Avslutte TNCremoNT

Velg meny punkt <Fil>, <Avslutte>



Følg også med på den kontekstsensitive hjelpefunksjonen til TNCremoNT. Her blir alle funksjoner forklart. Hent fram funksjonen med F1.

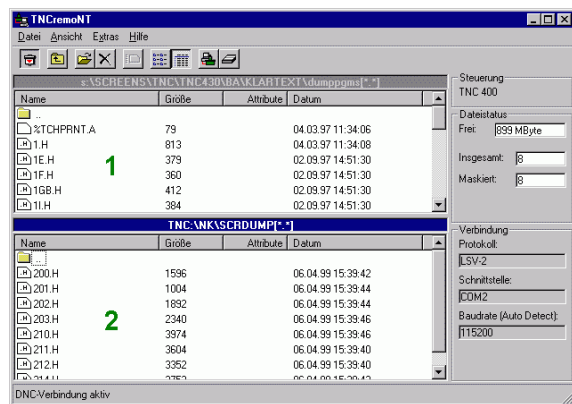

17.6 Ethernet-grensesnitt

Innføring

Et Ethernet-kort er standardutstyr på TNC. På den måten kobles styringen som klient til nettverket ditt. TNC overfører data via Ethernet-kortet med

- **smb**-protokollen (**s**erver **m**essage **b**lock) for Windows-operativsystemer, eller
- **TCP/IP**-protokollfamilien (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) og ved hjelp av NFS (Network File System). TNC støtter også NFS V3-protokollen, som det er mulig å oppnå høyere dataoverføringsrater med.

Muligheter for tilkobling


Du kan koble TNC-Ethernet-kortet til nettverket eller direkte til en PC via RJ45-tilkoblingen (X26, 100BaseTX eller 10BaseT). Tilkoblingen er atskilt galvanisk fra styringselektronikken.

Ved 100BaseTX eller 10BaseT-tilkobling må du bruke twisted-pair-kabler for å koble TNC til nettverket ditt.



Den maksimale kabellengden mellom TNC og et knutepunkt avhenger av kabelens kvalitetsklasse, av kabelmantelen og av type nettverk (100BaseTX eller 10BaseT).

Hvis du kobler TNC direkte til en PC, må du bruke en krysset kabel.

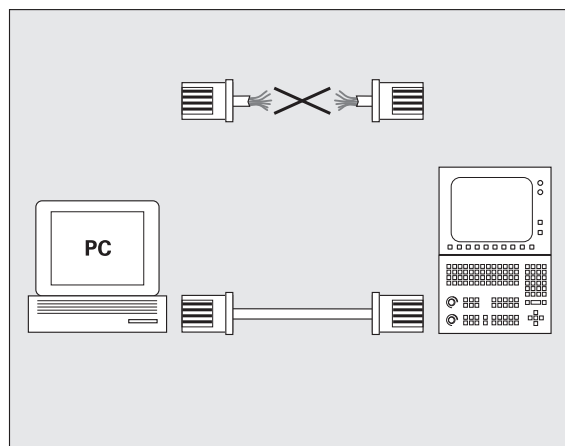


Konfigurere TNC



Få en nettverksspesialist til å konfigurere TNC.

Vær oppmerksom på at TNC foretar en automatisk varmstart når du endrer IP-adressen til TNC.

- I driftsmodusen Lagre/rediger program trykker du på tasten MOD. Tast inn nøkkeltallet NET123. TNC viser hovedskjermbildet for nettverkskonfigurasjonen.

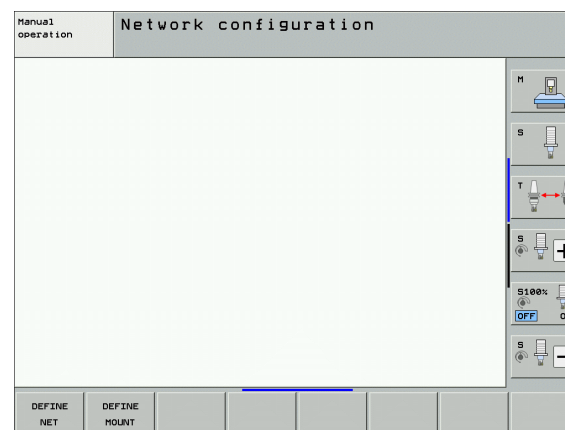



Generelle nettverksinnstillinger

- Trykk på funksjonstasten DEFINE NET for å angi generelle nettverksinnstillinger. Fanen **Datamaskinnavn** er aktiv:

Innstilling	Beskrivelse
Primært grensesnitt	Navn på Ethernet-grensesnittet som skal kobles til firmanettverket. Bare aktivt når et valgfritt, ekstra Ethernet-grensesnitt er tilgjengelig i styringsmaskinvaren.
Navn på datamaskin	Navn som TNC skal være synlig med, i firmanettverket.
Host-fil	Bare nødvendig for spesialfunksjoner: Navn på en fil der tilordninger mellom IP-adresser og datamaskinnavnet er definert.


- Velg fanen **Grensesnitt** for å angi grensesnittinnstillingene:

Innstilling	Beskrivelse
Grensesnittliste	Liste over de aktive Ethernet-grensesnittene. Velg ett av grensesnittene på listen (med musen eller piltastene) - Knappen Aktiver: Aktiver valgt grensesnitt (X i kolonnen Aktiv) - Knappen Deaktiver: Deaktiver valgt grensesnitt (- i kolonnen Aktiv) - Knappen Konfigurer: Åpne konfigurasjonsmenyen
Tillat IP-fremsending	Denne funksjonen må være deaktivert som standard. Aktiver bare funksjonen når du må ha tilgang til det valgfrie ekstra TNC Ethernet-grensesnittet via TNC til diagnoseformål. Aktiver bare i forbindelse med kundeservice.

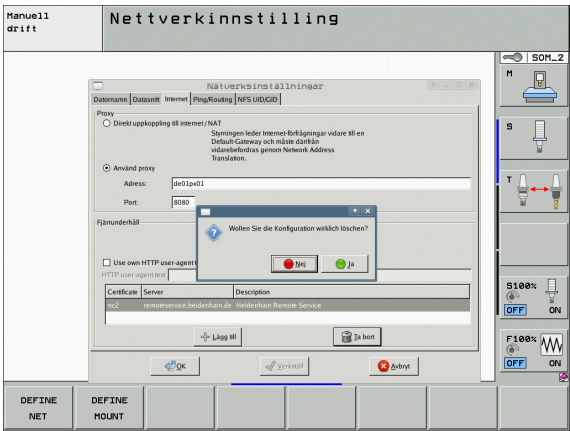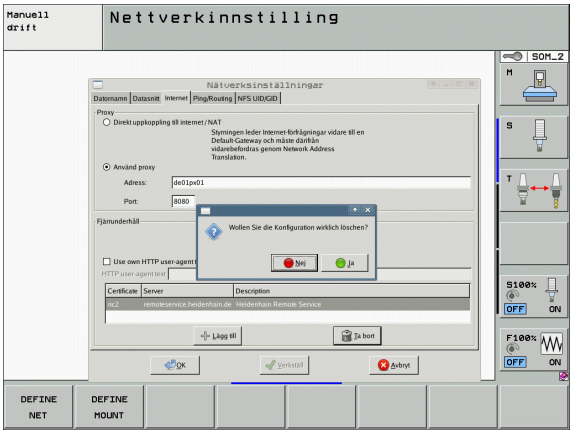

► Velg knappen **Konfigurer** for å åpne konfigurasjonsmenyen:


Innstilling	Beskrivelse
Status	■ Grensesnitt aktivt: Tilkoblingsstatus for valgt Ethernet-grensesnitt ■ Navn: Navn på grensesnittet du konfigurerer ■ Pluggforbindelse: Nummer til pluggforbindelsen til grensesnittet på styringens logikkenhet
Profil	Her kan du opprette eller velge en profil der alle innstillingene som vises i dette vinduet, er lagret. To standardprofiler er tilgjengelige fra HEIDENHAIN: ■ DHCP-LAN: Innstillinger for standard TNC Ethernet-grensesnitt som skal fungere i et standard firmanett. ■ MachineNet: Innstillinger for det valgfrie ekstra Ethernet-grensesnittet, til konfigurasjon av maskinnettverket. Med de tilsvarende knappene kan du lagre, laste inn og slette profiler.
IP-adresse	■ Alternativet Hente inn IP-adresse automatisk: TNC skal hente inn IP-adressen fra DHCP-serveren. ■ Alternativet Stille inn IP-adresse manuelt: Definer IP-adresse og nettmask manuelt. Tast inn fire tallverdier atskilt med punktum, for eksempel 160.1.180.20 og 255.255.0.0

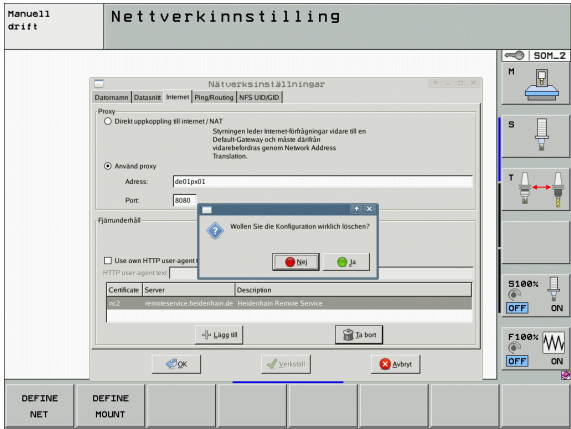

Innstilling	Beskrivelse
Domain Name Server (DNS)	■ Alternativet Hente inn DNS automatisk: TNC henter IP-adressen fra Domain Name Server automatisk. ■ Alternativet Konfigurere DNS manuelt: Angi IP-adresser for server og domenenavn manuelt.
Standard-gateway	■ Alternativet Hente inn standard-GW automatisk: TNC skal hente inn standard-gateway automatisk. ■ Alternativet Konfigurere standard-GW manuelt: Angi IP-adresser for standard-gateway manuelt.

- Lagre endringene med **OK**, eller forkast dem med **Avbryt**.
- Velg fanen **Internett**:

Innstilling	Beskrivelse
Proxy	■ Direkte forbindelse til Internett/NAT: Styringen overfører Internett-forespørslene til standard-gateway, der de må videresendes via Network Address Translation (f.eks. ved direkte tilkobling til et modem) ■ Bruk proxy: Angi adresse og port til Internett-ruteren i nettverket. Du får disse verdiene fra nettverksadministratoren.
Fjernservice	Maskinprodusenten konfigurerer her serveren for fjernservicen. Endringer bør bare utføres i overensstemmelse med maskinprodusenten.

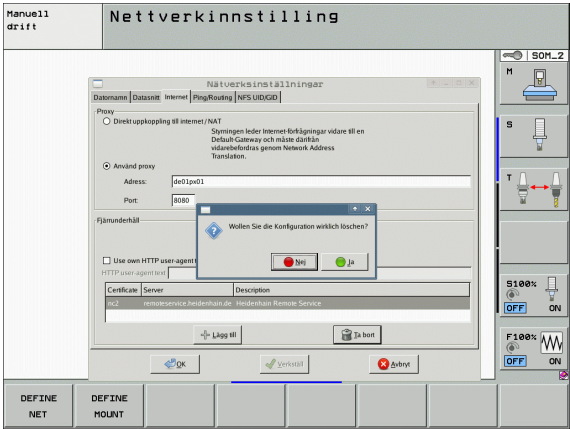

► Velg fanen **Ping/Routing** for å angi ping- og ruting-innstillingene:

Innstilling	Beskrivelse
Ping	I feltet Adresse: taster du inn IP-nummeret du vil kontrollere en nettverksforbindelse for. Tast inn fire tallverdier atskilt med punktum, f.eks. 160.1.180.20. Du kan også angi datamaskinnavnet som du vil kontrollere forbindelsen til. ■ Start-knappen: Kontrollen starter, TNC viser statusinformasjon i pingfeltet. ■ Stopp-knappen: Kontrollen avsluttes.
Routing	For nettverksspesialister: Statusinformasjon fra operativsystemet om aktuell ruting. ■ Knappen Oppdater: Oppdatere ruting



► Velg arkfanen **NFS UID/GID** for å angi bruker- og gruppe-ID:

Innstilling	Beskrivelse
Angi UID/GID for NFS-de ler	■ User ID: Definerer hvilken bruker-ID sluttbrukeren skal bruke for å ha tilgang til filene i nettverket. Du får verdien av nettverksspesialisten. ■ Group ID: Definerer hvilken gruppe-ID du skal bruke, for å ha tilgang til filene i nettverket. Du får verdien av nettverksspesialisten.


► Velg fanen **DHCP-server** for å angi DHCP-serverinnstillingene:



Konfigurasjonen av DHCP-serveren er passordbeskyttet. Ta kontakt med maskinprodusenten.

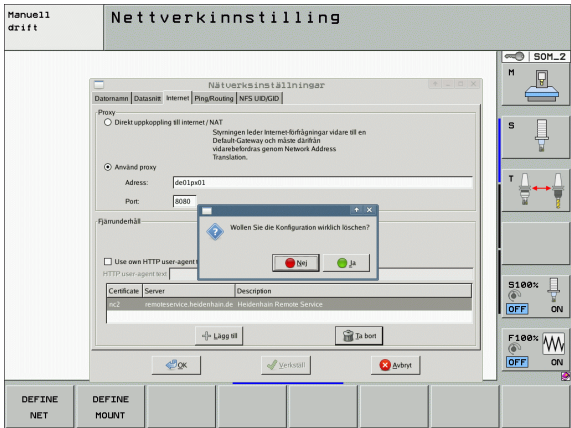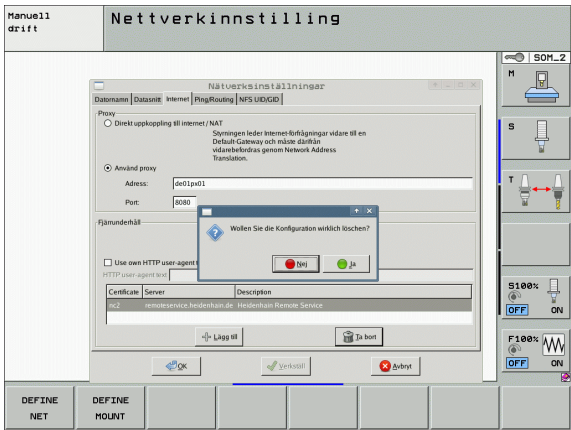



Innstilling	Beskrivelse
DHCP-server aktiv på:	■ IP-adresser fra: Definisjon av fra hvilken IP-adresse TNC skal avlede pool med dynamiske IP-adresser. Verdiene som vises som grått, tas i bruk av TNC fra den statiske IP-adressen for det definerte Ethernet-grensesnittet. ■ IP-adresser til: Definisjon av til hvilken IP-adresse TNC skal avlede pool med dynamiske IP-adresser. ■ Lease Time (timer): Tidsrom hvor den dynamiske IP-adressen skal holdes reservert for en klient. Hvis en klient melder seg innenfor dette tidsrommet, tilordner TNC den samme dynamiske IP-adressen igjen. ■ Domenenavn: Her kan du ved behov definere et navn for maskinnettverket. Dette kan være nødvendig f.eks. hvis det er gitt samme navn i maskinnettverket og det eksterne nettverket ■ Led DNS videre mot eksternt: Hvis IP Forwarding er aktiv (fanen Grensesnitt), kan du med aktivt alternativ angi at navneoppløsningen for enheter i maskinnettverket også kan brukes av det eksterne nettverket. ■ Led DNS videre fra eksternt: Hvis IP Forwarding er aktiv (fanen Grensesnitt), kan du med aktivt alternativ angi at TNS DNS-forespørsler fra enheter i maskinnettverket også skal lede videre til navneserveren i det eksterne nettverket hvis DNS-serveren til MC ikke kan svare på forespørselen. ■ Knappen Status: Oversikt over enheter som er kalt opp, som skal forsynes med dynamiske IP-adresser i maskinnettverket. Du kan også foreta innstillinger for disse enhetene ■ Knappen Avanserte alternativer: Avanserte innstillingsmuligheter for DNS-/DHCP-serveren. ■ Knappen Still inn standardverdier: Still inn fabriksinnstillinger.

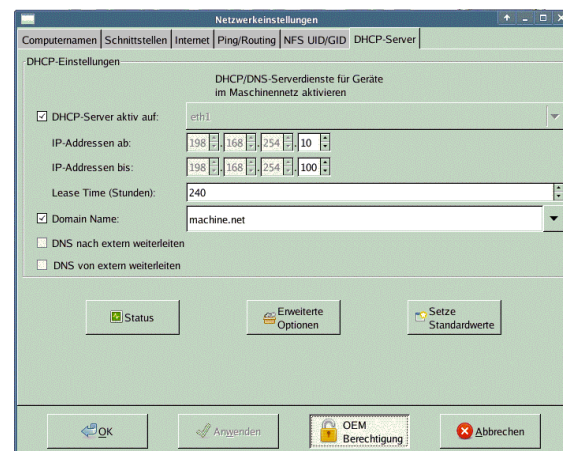

Nettverksinnstillinger avhengig av enhet

- Trykk på funksjonstasten DEFINE MOUNT for å angi enhetsspesifikke nettverksinnstillinger. Du kan fastsette et vilkårlig antall nettverksinnstillinger, men administrere maks. 7 samtidig.

Innstilling	Beskrivelse
Nettverksstasjon	Liste over alle tilknyttede nettverksstasjoner. TNC viser statusen til nettverksforbindelsene i kolonnene: Mount: Nettverksstasjon tilkoblet/ikke tilkoblet Auto: Nettverksstasjonen skal kobles til automatisk/manuelt Type: Type nettverksforbindelse Cifs og nfs er mulig Stasjon: Betegnelse på stasjonen på TNC ID: Intern ID som kjennetegner forbindelser, når du har definert flere forbindelser over et Mount-Point. Server: Navn på serveren Sharenavn: Navn på katalogen på serveren som TNC skal ha tilgang til Bruker: Navn på brukeren i nettverket Passord: Nettverksstasjon passordbeskyttet eller ikke Spørre om passord?: Be om / ikke be om passord ved tilkobling Valg: Visning av ytterligere tilkoblingsalternativer Du administrerer nettverksstasjonene ved hjelp av knappene. Når du vil legge til nettverksstasjoner, bruker du knappen Legg til: TNC starter da tilkoblingsveiviseren, der du kan angi alle nødvendige data

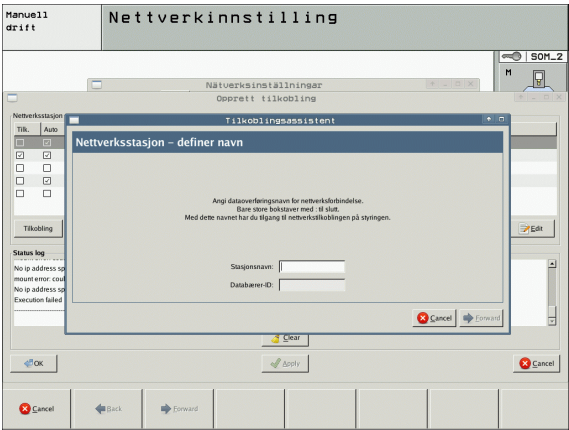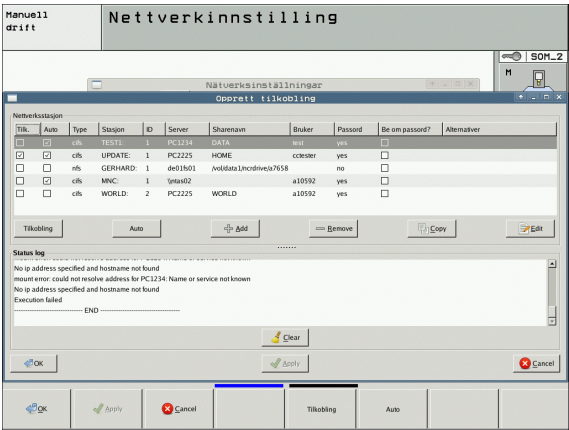

Koble iTNC direkte til en Windows-PC

Du kan også koble iTNC direkte til en PC som er utstyrt med et Ethernet-kort. La en nettverksspesialist gjennomføre disse innstillingene. Tilpass eventuelt IP-adressen til PC-en til IP-adressen til iTNC.

**Krav:**

Nettverkskortet må allerede være installert og aktivert på PC-en.

Hvis PC-en du vil koble til iTNC, allerede er koblet til firmaets nettverk, bør du beholde PC-ens nettverksadresse og tilpasse nettverksadressen til TNC(se "Konfigurere TNC" på side 589).



17.7 Konfigurere PGM MGT

Bruk

Via MOD-funksjonen bestemmer du hvilke kataloger eller filer som skal vises av TNC:

- Innstillingen **PGM MGT**: Velg ny filbehandling som kan betjenes med mus, eller gammel filbehandling
- Innstillingen **Avhengige filer**: Definer om avhengige filer skal vises. Innstillingen **Manuell** viser avhengige filer. Innstillingen **Automatisk** viser ikke avhengige filer



Mer informasjon: Se "Arbeide med filbehandlingen" på side 119.

Endre innstillingen PGM MGT

- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Trykk på funksjonstasten RS232 RS422 OPPSETT
- ▶ Velge PGM MGT-innstilling: Flytt det lyse feltet med piltastene til innstillingen **PGM MGT**, og velg ENT for å veksle mellom **Utvidet 2** og **Utvidet 1**.

Den nye filbehandlingen (innstillingen **Utvidet 2**) har følgende fordeler:

- Fullstendig betjening med mus er mulig i tillegg til tastene.
- Sorteringsfunksjon
- Ved inntasting av tekst flyttes markeringen til neste mulige filnavn
- Favorittbehandling
- Mulighet til å konfigurere informasjonen som vises
- Datoformat kan innstilles.
- Størrelsen på vinduene kan innstilles fleksibelt
- Hurtigbetjening med bruk av snarveier mulig



Avhengige filer

Avhengige filer har endelsen **.SEC.DEP** i tillegg til filnavnet (**SEC**tion = eng. inndeling, **DEP**endent = eng. avhengig). Følgende forskjellige typer er tilgjengelige:

- **.H.SEC.DEP**
Filer med endelsen **.SEC.DEP** opprettes av TNC når du arbeider med inndelingsfunksjonen. Filen inneholder informasjon som TNC trenger for å kunne gå raskere fra et inndelingspunkt til det neste.
- **.T.DEP**: Fil for verktøyinnsats for enkelte klartekstdialogprogrammer (se "Verktøyinnsatstest" på side 197).
- **.P.T.DEP**: Fil for verktøyinnsats for en komplett palett.
TNC oppretter filer med endelsen **.P.T.DEP** når du tester verktøyinnsatsen (se "Verktøyinnsatstest" på side 197) for en palettinnføring i den aktive palettfilen i en programkjøringsmodus. I denne filen er da summen av alle verktøyinnsatstidene oppført, altså innsatstidene til alt verktøy du bruker i paletten.
- **.H.AFC.DEP**: Fil der TNC lagrer reguleringsparametrene for den adaptive matingskontrollen AFC (se "Adaptiv matingskontroll AFC (programvarealternativ)" på side 391)
- **.H.AFC2.DEP**: Fil der TNC lagrer statistiske data for den adaptive matingskontrollen AFC (se "Adaptiv matingskontroll AFC (programvarealternativ)" på side 391)

Endre MOD-innstillingen Avhengige filer

- Velge filbehandling i modusen Lagre/rediger program: Trykk på PGM MGT-tasten
- Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- Velge innstillingen avhengige filer: Skyv det lyse feltet med piltastene på innstillingen **Avhengige filer**. Veksle med ENT-tasten mellom **AUTOMATISK** og **MANUELL**.



Avhengige filer er bare synlige i filbehandlingen når du har valgt innstillingen MANUELL.

Hvis det eksisterer avhengige filer til en fil, viser TNC et +-tegn i statuskolonnen for filbehandlingen (bare hvis **Avhengige filer** står på **AUTOMATISK**).



17.8 Maskinspesifikke brukerparametere

Bruk

For å muliggjøre innstillingen for maskinspesifikke funksjoner for brukeren kan maskinprodusenten definere inntil 16 maskinparametere som brukerparameter.



Denne funksjonen finnes ikke i alle TNC-er. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.



17.9 Vise råemne i arbeidsrom


Bruk

I driftsmodusen programtest kan du foreta en grafisk kontroll av plasseringen på råemnet i arbeidsrommet og aktivere arbeidsromovervåkningen i driftsmodusen programtest.

TNC viser en transparent kvader som arbeidsrom. Målene er oppført i tabellen **arbeidsområde** (standardfarge: grønn). Målene på arbeidsrommet hentes fra maskinparametrene for det aktive arbeidsområdet. Fordi arbeidsområdet er definert i referansesystemet til maskinen, tilsvarer nullpunktet til kvaderen maskinens nullpunkt. Du får se plasseringen på maskinens nullpunkt i kvaderen ved å trykke på funksjonstasten M91 (2. funksjonstastrekke) (standardfarge: hvit).

En annet transparent kvader forestiller råemnet. Målene på råemnet er oppført i tabellen **BLK FORM** (standardfarge: blå). Målene hentes fra råemnedefinisjonen til det valgte programmet. Råemnekvaderen definerer inndatakoordinatsystemet som har et nullpunkt som ligger inne i kvaderens arbeidsområde. Du kan vise plasseringen av det aktive nullpunktet inne i arbeidsområdet ved å trykke på funksjonstasten Vise emnets nullpunkt (2. funksjonstastrekke).

Hvor i arbeidsrommet råemnet befinner seg, er vanligvis ikke relevant for programtesten. Hvis du tester programmer som inneholder bevegelser med M91 eller M92, må du forskyve råmenet „grafisk“ på en slik måte at det ikke oppstår konturskader. Bruk funksjonstastene som er oppført i tabellen nedenfor.

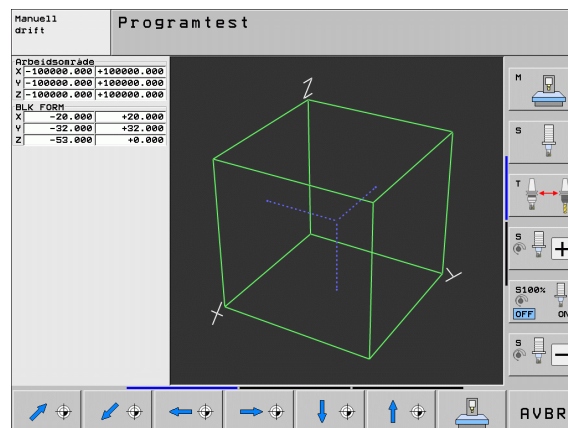

Hvis du vil utføre en grafisk kollisjonstest (programvarealternativ), må du ev. forskyve nullpunktet grafisk slik at det ikke vises noen kollisjonsvarsler.

Med funksjonstasten "Vise emnenullpunktet i arbeidsrommet" kan du vise plasseringen av råemnet i maskinkoordinatsystemet. Du må så plassere emnet på disse koordinatene på maskinbordet for å oppnå de samme forholdene under kjøring som under kollisjonstesten.

I tillegg kan du også aktivere arbeidsområdeovervåkingen for modusen programtest for å teste programmet med det aktuelle nullpunktet og de aktive bevegelsesområdene (se siste linje i tabellen nedenfor).

Funksjon	Funksjonstast
Skyve råemnet mot venstre	
Skyve råemnet mot høyre	
Skyve råemnet forover	
Skyve råemnet bakover	
Skyve råemnet opp	
Skyve råemnet ned	
Vise råemne basert på det angitte nullpunktet: TNC overtar det aktive nullpunktet (forhåndsinnstilling) og den aktive endebryterposisjonen fra maskindriftsmodusene i programtesten.	
Vise hele arbeidsområdet i forhold til det viste råemnet	
Vise maskinnullpunktet i arbeidsrommet	
Vise en posisjon (f.eks. verktøyskiftepunkt) i arbeidsrommet som maskinens produsent har fastsatt	
Vise emnenullpunktet i arbeidsrommet	
Koble inn (INN) / ut (UT) arbeidsområdeovervåkingen i en programtest	



Rotere hele visningen

På tredje funksjonstastrekke finnes funksjoner som du kan rotere og vippe hele visningen med:

Funksjon	Funksjonstaster	
Rotere visningen vertikalt		
Vippe visningen horisontalt		



17.10 Velge posisjonsvisning

Bruk

For manuell drift og programkjøringsdrift kan du påvirke visningen av koordinatene:

Bildet til høyre viser forskjellige posisjoner på verktøyet.


- 1 Utgangsposisjon
- 2 Verktøyets målposisjon
- 3 Emnenullpunkt
- 4 Maskinnullpunkt

For posisjonsvisningen av TNC kan du velge følgende koordinater:

Funksjon	Visning
Aktuell posisjon; verktøyposisjon i øyeblikket	AKT.
Referanseposisjon; aktuell posisjon i forhold til maskinens nullpunkt	REF.
Etterslep, differansen mellom nominell og aktuell posisjon	ETTSL
Nominell posisjon; verdi som TNC har forhåndsdefinert	NOM.
Distanse til programmert posisjon i maskinkoordinatsystemet, differansen mellom aktuell posisjon og målposisjon	DIST.
Distanse til programmert posisjon i aktivt (eller dreid) koordinatsystem, differansen mellom aktuell posisjon og målposisjon	RW-3D
Bevegelsesområdene som utføres med funksjonen håndrattoverlagring (M118) (Bare posisjonsvisning 2)	M118

Med MOD-funksjonen Posisjonsvisning 1 velger du posisjonsvisningen i statusindikatoren.

Med MOD-funksjonen Posisjonsvisning 2 velger du posisjonsvisningen i den ekstra statusindikatoren.

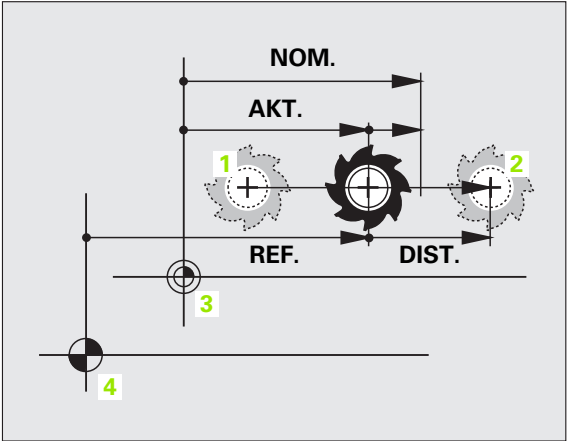

17.11 Velge målesystem

Bruk

Med denne MOD-funksjonen fastsetter du om TNC skal vise koordinatene i mm eller inch (tommessystem).

- Metrisk målesystem: f.eks. $X = 15,789$ (mm) MOD-funksjon Skifte mm/inch = mm. Visning med 3 posisjoner etter komma
- Tommessystem: f.eks. $X = 0,6216$ (inch) MOD-funksjon Skifte mm/inch = inch. Visning med 4 posisjoner etter komma

Hvis du aktiverer visning med inch, viser TNC også mating i inch/min. I et inch-program må matingen angis høyere med en faktor 10.



17.12 Velge programmeringsspråk for \$MDI

Bruk

Med MOD-funksjonen Programinntasting omkobler du programmeringen av filen \$MDI.

- Programmere \$MDI.H i klartekst:
Programinntasting: HEIDENHAIN
- Programmere \$MDI.I iht. DIN/ISO:
Programinntasting: ISO



17.13 Aksevalg for G01-blokkgenerering

Bruk

I inntastingsfeltet for aksevalg fastsetter du hvilke koordinater i den aktuelle verktøyposisjonen som skal overtas i en **G01**-blokk. Genereringen av en separat **G01**-blokk utføres med tasten Overta aktuell posisjon. Valget av aksene gjøres biorientert slik som ved maskinparametrene:

Akseutvalg %11111: overta akse X, Y, Z, IV., V

Akseutvalg %01111: overta akse X, Y, Z, IV Overta akse

Akseutvalg %00111: overta akse X, Y, Z

Akseutvalg %00011: overta akse X, Y

Akseutvalg %00001: overta akse X



17.14 Taste inn arbeidsområdebegrensningene, nullpunktvisning

Bruk

I det maksimale arbeidsområdet kan du begrense den faktiske effektive kjøreavstanden for koordinataksene.

Eksempel på bruk: Sikre delapparat mot sammenstøt.

Det maksimale arbeidsområdet er begrenset av programvare-endebryteren. Den faktiske effektive kjøreavstanden begrenses med MOD-funksjonen ARBEIDSOMRÅDE: Tast inn maksimalverdiene i positiv og negativ retning for aksene i forhold til maskinens nullpunkt. Hvis maskinen din har flere arbeidsområder, kan du stille inn begrensningen separat for hvert arbeidsområde (funksjonstast ARBEIDSOMRÅDE (1) til ARBEIDSOMRÅDE (3)).

Arbeide uten arbeidsområdebegrensning

For koordinatakser som skal kjøres uten arbeidsområdebegrensninger, må du taste inn maksimal kjøreavstand i TNC (+/- 99999 mm) som ARBEIDSOMRÅDE.

Fastsette og taste inn maksimalt arbeidsområde

- ▶ Velg posisjonsvisningen REF.
- ▶ Kjør til ønskede positive og negative endeposisjoner på X-, Y- og Z-aksen.
- ▶ Noter verdier med fortegn.
- ▶ Velge MOD-funksjonen: Trykk på MOD-tasten.



KJØRE-
OMRÅDE

- ▶ Taste inn arbeidsområdebegrensning: Trykk på funksjonstasten ARBEIDSOMRÅDE. Angi de noterte verdiene for aksene som begrensninger.
- ▶ Avslutte MOD-funksjon: Trykk på funksjonstasten SLUTT



Det tas ikke hensyn til aktive verktøyradiuskorrigeringer ved arbeidsområdebegrensninger.

Det tas hensyn til arbeidsområdebegrensninger og programvare-endebrytere etter at referansepunktene er kjørt over.

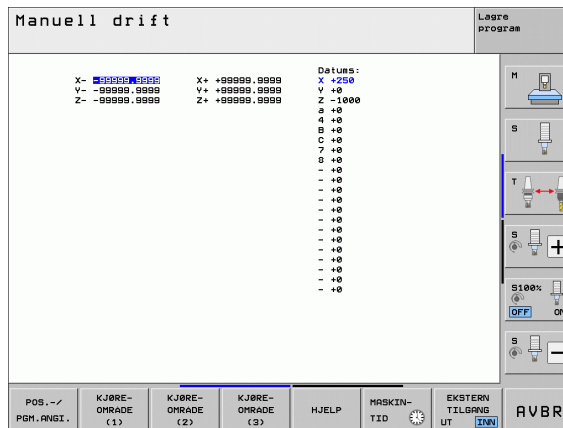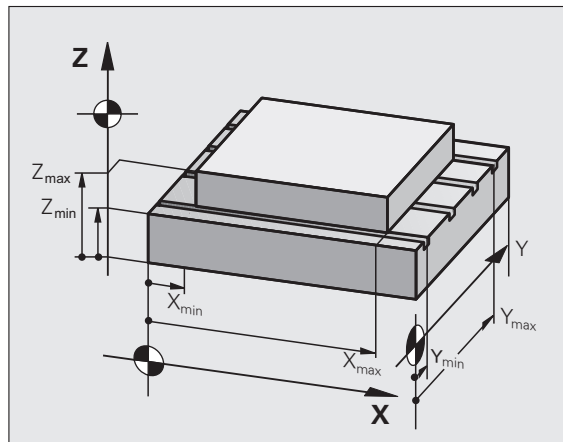

Nullpunktvisning

Verdiene i skjermbildet øverst til høyre definerer nullpunktet som er aktivt i øyeblikket. Nullpunktet kan være satt manuelt eller være aktivert i forhåndsinnstillingstabellen. Du kan ikke endre nullpunktet i skjermmenyen.



De viste verdiene avhenger av konfigurasjonen til din maskin.

17.15 Vise HJELP-filer

Bruk


Hjelp-filene skal hjelpe brukeren i situasjoner der det kreves fastsatte handlingsinstruksjoner, f.eks. ved frikjøring av maskinen etter strømbrydd. Også tilleggsfunksjoner kan dokumenteres i en HJELP-fil. Bildet til høyre viser en HJELP-fil.



HJELP-filene finnes ikke på alle maskiner. Nærmere informasjon får du av maskinens produsent.

Velge HJELP-FILER

- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Velge den HJELP-filen som sist var aktiv: Trykk på funksjonstasten HJELP.
- ▶ Hent fram filbehandlingen hvis nødvendig (PGM MGT-tasten) og velg den andre hjelp-filen.

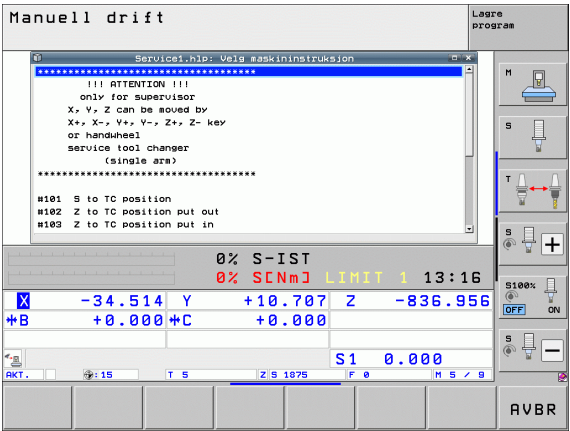

17.16 Vise driftstider

Bruk


Med funksjonstasten MASKINTID kan du vise forskjellige driftstider:

Driftstid	Beskrivelse
Styring på	Driftstiden til styringen siden igangsetting
Maskin på	Driftstiden til maskinen siden igangsetting
Programkjøring	Driftstiden for hele den styrte driften siden igangsetting



Maskinprodusenten kan sørge for at flere tider vises. Følg maskinhåndboken.

I den nederste delen av skjermen kan du angi et nøkkeltall som TNC tilbakestiller de viste tidene med. Maskinprodusenten fastsetter hvilke tider TNC tilbakestiller nøyaktig. Følg brukerhåndboken.

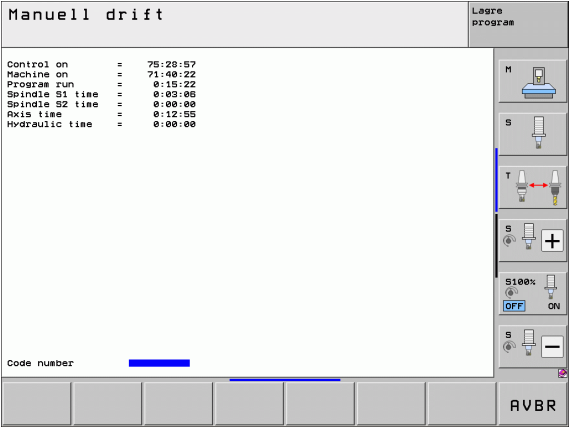

17.17 Kontrollere lagringsmedium

Bruk

Med funksjonstasten KONTROLLER FILSYSTEM kan du utføre en harddiskkontroll med automatisk reparasjon for TNC- og PLS-partisjonen.



Systempartisjonen for TNC kontrolleres automatisk hver gang styringen startes på nytt. TNC melder om feil på systempartisjonen med en tilsvarende feil.

Utføre kontroll av lagringsmedium



Kollisjonsfare!

Sett maskinen i tilstanden NØDSTOPP før du starter kontroll av lagringsmedium. TNC starter programvaren på nytt før kontrollen.

- Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.

DIAGNOSE

- Velge diagnosefunksjoner: Trykk på funksjonstasten DIAGNOSE.

KONTROLLER
FIL-
SYSTEM

- Starte kontroll av lagringsmedium: Trykk på funksjonstasten KONTROLLER FILSYSTEM.
- Start kontrollen ved å bekrefte med funksjonstasten JA: Funksjonen avslutter TNC-programvaren og starter kontroll av lagringsmedium. Kontrollen kan ta litt tid, avhengig av hvor mange og hvor store filer som er lagret på harddisken.
- På slutten av kontrollen viser TNC et vindu med resultatene av kontrollen. TNC skriver også resultatene i styringsloggboken.
- Starte TNC-programvaren på nytt: Trykk på ENT-tasten



17.18 Stille inn systemtid

Bruk

Med funksjonstasten STILLE INN DATO/ KLOKKESLETT kan du stille inn tidssonen, datoen og systemets klokkeslett.


Foreta innstillinger



Når du justerer tidssonen, datoen eller systemets klokkeslett, må du starte TNC på nytt. I slike tilfeller sender TNC ut en advarsel når du lukker vinduet.

- Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- Skift til neste funksjonstastrekke.
 - Vise tidssonevindu: Trykk på funksjonstasten **STILLE INN TIDSSONE**.
 - I høyre del kan du velge tidssonen med musen.
 - Til venstre i overlappingsvinduet velger du om du vil stille inn klokken manuelt (aktiver alternativet **Stille inn klokken manuelt**), eller om TNC skal synkronisere klokken med en server (aktiver alternativet **Synkronisere klokken via NTP-server**)
 - Ved behov kan du justere klokkeslettet.
 - Lagre innstillingene: Klikk på menyknappen **OK**.
 - Forkaste endringer og avbryte dialog: Klikk på menyknappen **Avbryt**.

STILLE INN
DATO/
KLOKKESL.

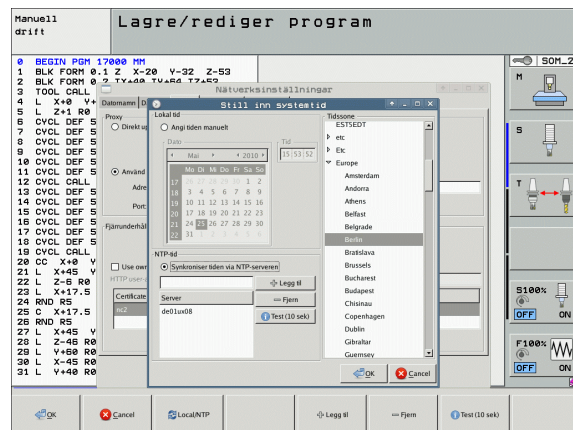

17.19 Teleservice

Bruk



Funksjonene som gjelder teleservice, aktiveres og fastsettes av maskinprodusenten. Følg maskinhåndboken.

TNC har to funksjonstaster for teleservice, slik at det kan opprettes to forskjellige servicepunkter.

TNC gir deg muligheten til å gjennomføre teleservice. Hvis du ønsker å benytte teleservice, må TNC være utstyrt med et Ethernet-kort. Med dette kortet oppnår du høyere dataoverføringshastighet enn med det serielle grensesnittet RS-232-C.

Med programvaren HEIDENHAIN TeleService kan maskinprodusenten opprette en forbindelse til TNC via et ISDN-modem for å stille diagnoser. Følgende funksjoner er tilgjengelige:


- Online-skjermoverføring
- Forespørre om maskintilstander
- Overføre filer
- Fjernstyre TNC

Starte/avslutte teleservice

- Velg en vilkårlig driftsmodus for maskinen.
- Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.



- Opprette forbindelse til servicepunkt: Sett funksjonstasten SERVICE eller SUPPORT på PÅ. TNC bryter forbindelsen automatisk hvis det ikke overføres data i løpet av en tid maskinprodusenten har fastsatt (standard: 15 min).
- Lukke forbindelse til servicepunkt: Sett funksjonstasten SERVICE eller SUPPORT på AV. TNC bryter forbindelsen etter ca. ett minutt

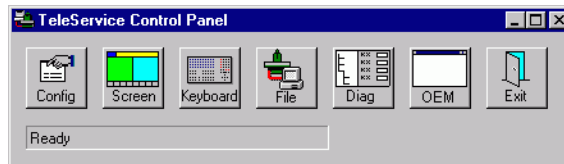

17.20 Ekstern tilgang

Bruk



Maskinens produsent kan konfigurere de eksterne tilgangsmulighetene via LSV-2-grensesnittet. Følg maskinhåndboken.

Med funksjonstasten EKSTERN TILGANG kan du aktivere eller sperre tilgangen via LSV-2-grensesnittet.

Med en innføring i konfigurasjonsfilen TNC.SYS kan du beskytte en katalog, inkludert eksisterende underkataloger, med et passord. Hvis du henter frem data fra denne katalogen via LSV-2-grensesnittet, må du taste inn passordet. Fastsett banen og passordet for den eksterne tilgangen i konfigurasjonsfilen TNC.SYS.



Filen TNC.SYS må være lagret i rotkatalogen TNC:\.

Hvis du bare taster inn én innføring for passordet, beskyttes hele stasjonen TNC:\.

Du må bruke de oppdaterte versjonene av HEIDENHAIN-programvaren TNCremo eller TNCremoNT når du overfører data.

Innføringer i TNC.SYS	Beskrivelse
REMOTE.PERMISSION=	Tillat LSV-2-tilgang bare for definerte datamaskiner. Definer liste over datamaskinnavn.
REMOTE.TNCPASSWORD=	Passord for LSV-2-tilgang
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=	Bane som skal beskyttes

Eksempel for TNC.SYS

```
REMOTE.PERMISSION=PC2225;PC3547
```

```
REMOTE.TNCPASSWORD=KR1402
```

```
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=TNC:\RK
```

Tillate/sperre ekstern tilgang

- ▶ Velge en vilkårlig driftsmodus for maskinen.
- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.



- ▶ Tillate forbindelse til TNC: Sett funksjonstasten for EKSTERN TILGANG på PÅ. TNC gir deg tilgang til data via LSV-2-grensesnittet. Ved tilgang til en katalog som er angitt i konfigurasjonsfilen TNC.SYS, må du oppgi passord.
- ▶ Sperre forbindelse til TNC: Sett funksjonstasten for EKSTERN TILGANG på AV. TNC sperrer tilgangen via LSV-2-grensesnittet.



17.21 Hoveddatamaskindrift

Bruk



Maskinprodusenten definerer fremgangsmåten og funksjonaliteten til hoveddatamaskindriften. Følg maskinhåndboken.

Med funksjonstasten HOVEDDATAMASKINDRIFT overfører du kommandoen til en ekstern hoveddatamaskin, for å for eksempel overføre data til styringen.

Tillate/sperre ekstern tilgang

- ▶ Velg driftsmodusen **Lagre/rediger program** eller **Programtest** .
- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Skift til neste funksjonstastrekke.



- ▶ Aktivere hoveddatamaskindrift: TNC viser et tomt skjermbilde
- ▶ Avslutte hoveddatamaskindrift: Trykk på funksjonstasten END



Vær oppmerksom på at maskinprodusenten kan fastsette at du ikke kan avslutte hovedmaskindriften manuelt. Se maskinhåndboken.

Vær oppmerksom på at maskinprodusenten kan fastsette at hoveddatamaskindriften også kan aktiveres automatisk eksternt. Se maskinhåndboken.



17.22 Konfigurering av trådløst håndratt HR 550 FS

Bruk

Du kan konfigurere det trådløse håndrattet HR 550 FS ved hjelp av funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT. Følgende funksjoner er tilgjengelige:


- Tilordne en bestemt håndrattholder til håndrattet
- Stille inn radiokanal
- Analyse av frekvensspektrum for å bestemme den beste mulige radiokanalen
- Stille inn sendereffekt
- Statistisk informasjon om overføringskvalitet

Tilordning av en bestemt håndrattholder til håndrattet

- ▶ Sørg for at håndrattholderen er tilkoblet styringsmaskinvaren
- ▶ Legg det trådløse håndrattet som du vil tilordne til håndrattholderen, i håndrattholderen
- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Skift til neste funksjonstastrekke.

SETTE OPP
FJERNBETJ.
HÅNDRATT

- ▶ Velge konfigurasjonsmeny for trådløst håndratt: Trykk på funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT
- ▶ Klikk på knappen **Koble til HR**: TNC lagrer serienummeret til det innlagte trådløse håndrattet, og viser dette i konfigurasjonsvinduet til venstre for knappen **Koble til HR**
- ▶ Lagre konfigurasjon og lukke konfigurasjonsmeny: Trykk på knappen **AVSLUTT**

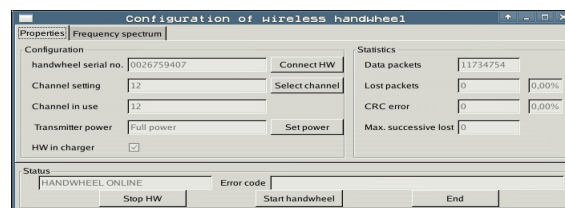



Innstilling av radiokanal

Ved automatisk oppstart av det trådløse håndrattet forsøker TNC å velge radiokanalen med best radiosignal. Når du vil stille inn radiokanalen selv, gjør du følgende:

- Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- Skift til neste funksjonstastrekke.

SETTE OPP
FJERNBETJ.
HANDHJUL

- Velge konfigurasjonsmeny for trådløst håndratt: Trykk på funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT
- Velg arkfanen **Frekvensspektrum** med et museklikk
- Klikk på knappen **Stoppe HR**: TNC stopper forbindelsen til det trådløse håndrattet og regner ut det aktuelle frekvensspekteret for alle 16 tilgjengelige kanaler
- Merk kanalnummeret til kanalen som viser minst radiotrafikk (minste stolper)
- Aktiver det trådløse håndrattet på nytt med knappen **Starte håndratt**
- Velg arkfanen **Egenskaper** med et museklikk
- Klikk på knappen **Velg kanal**: TNC viser alle tilgjengelige kanalnummer. Bruk musen til å velge kanalnummeret som TNC har beregnet minst radiotrafikk for
- Lagre konfigurasjon og lukke konfigurasjonsmeny: Trykk på knappen **AVSLUTT**

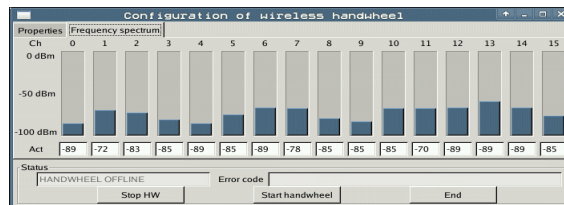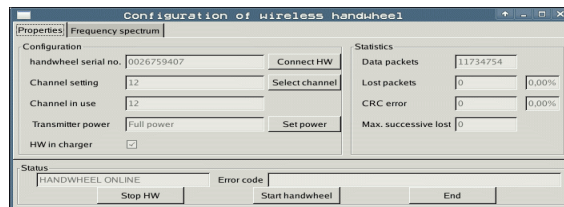

Innstilling av sendereffekt



Merk at rekkevidden til det trådløse håndrattet minker når sendereffekten reduseres.

- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Skift til neste funksjonstastrekke.

SETTE OPP
FJERNBETJ.
HÅNDRATT

- ▶ Velge konfigurasjonsmeny for trådløst håndratt: Trykk på funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT
- ▶ Klikk på knappen **Angi effekt**: TNC viser de tre tilgjengelige effektinnstillingene. Velg ønsket innstilling med musen
- ▶ Lagre konfigurasjon og lukke konfigurasjonsmeny: Trykk på knappen **AVSLUTT**

Statistikk

Under **Statistikk** viser TNC informasjon om overføringskvaliteten.

Ved en begrenset mottakskvalitet der en feilfri og sikker støtte av aksene ikke lenger kan garanteres, reagerer det trådløse håndrattet med nødstop.

Den viste verdien **Mistet maks. rekke** gir en antydning om begrenset mottakskvalitet. Hvis TNC her gjentatte ganger viser en verdi større enn 2 ved vanlig bruk av det trådløse håndrattet innenfor ønsket innsatsradius, er det fare for et uønsket tilkoblingsavbrudd. Det kan hjelpe å øke sendereffekten, eller også å bytte til en kanal med mindre trafikk.



Prøv i slike tilfeller å forbedre overføringskvaliteten ved å velge en annen kanal (se "Innstilling av radiokanal" på side 617) eller å øke sendereffekten (se "Innstilling av sendereffekt" på side 618).

Statistikdataene kan vises slik:

- ▶ Velge MOD-funksjon: Trykk på MOD-tasten.
- ▶ Skift til neste funksjonstastrekke.

SETTE OPP
FJERNBETJ.
HÅNDRATT

- ▶ Velge konfigurasjonsmeny for trådløst håndratt: Trykk på funksjonstasten DEFINERE TRÅDLØST HÅNDRATT: TNC viser konfigurasjonsmenyen med statistikdataene

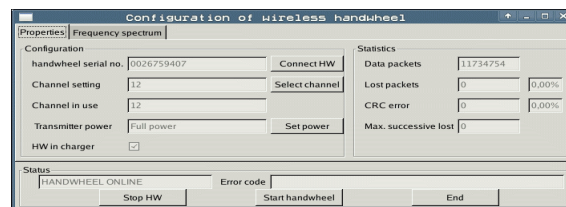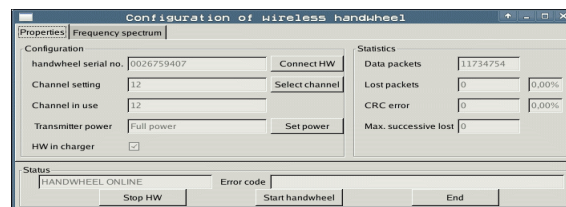

e editieren

F1	Vc2	F2
0,016	55	0,020
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,025	45	0,030
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,016	55	0,020
0,016	55	0,020
0,200	130	0,250
0,016	55	0,020
0,016	55	0,250
0,200	130	0,020
0,016	55	0,020
0,016	55	0,250
0,200	130	0,020
0,040	45	0,020
0,040	35	0,020
0,040	100	0,020
0,040	35	0,020
0,040	25	0,020

18

Tabeller og oversikter



18.1 Generelle brukerparametere

Generelle brukerparametere er maskinparametere som påvirker egenskapene til TNC.

Typiske brukerparametere er f.eks.

- Dialogspråk
- Grensesnittenes egenskaper
- Kjørehastigheter
- Bearbeidingsprosedyrer
- Virkningen av overstyring

Inntastingsmuligheter for maskinparametere

Maskinparametere kan valgfritt programmeres som

- **Desimaltall**
Angi tallverdi direkte
- **Binærtall**
Tast inn prosenttegnet % foran tallverdien
- **Heksadesimaltall**
Tast inn dollartegnet \$ foran tallverdien

Eksempel:

I stedet for desimaltallet 27 kan du også taste inn binærtallet %11011 eller heksadesimaltallet \$1B.

De enkelte maskinparametere kan angis samtidig i de forskjellige tallsystemene.

Noen maskinparametere har multifunksjoner. Inntastingsverdien til slike maskinparametere dannes på grunnlag av summen av enkeltverdiene som er merket med +.

Velge generelle brukerparametere

I MOD-funksjonene kan du velge generelle brukerparametere med nøkkeltallet 123.



I MOD-funksjonene finnes også maskinspesifikke BRUKERPARAMETERE.

Liste over generelle brukerparametere

Ekstern dataoverføring	
Tilpasse TNC-grensesnitt EXT1 (5020.0) og EXT2 (5020.1) til ekstern enhet	MP5020.x 7 databit (ASCII-kode, 8.bit = paritet): Bit 0 = 0 8 databit (ASCII-kode, 9.bit = paritet): Bit 0 = 1 Block-Check-Charakter (BCC) vilkårlig: Bit 1 = 0 Block-Check-Charakter (BCC) styretegn ikke tillatt: Bit 1 = 1 Overføringsstopp pga. RTS aktiv: Bit 2 = 1 Overføringsstopp pga. RTS ikke aktiv: Bit 2 = 0 Overføringsstopp pga. DC3 aktiv: Bit 3 = 1 Overføringsstopp pga. DC3 ikke aktiv: Bit 3 = 0 Tegnparitet, like tall: Bit 4 = 0 Tegnparitet, oddetall: Bit 4 = 1 Tegnparitet, uønsket: Bit 5 = 0 Tegnparitet ønsket: Bit 5 = 1 Antall stoppbits som sendes på slutten av et tegn: 1 stoppbit: Bit 6 = 0 2 stoppbits: Bit 6 = 1 1 stoppbit: Bit 7 = 1 1 stoppbit: Bit 7 = 0 Eksempel: Tilpass TNC-grensesnitt EXT2 (MP 5020.1) på ekstern enhet med følgende innstilling: 8 databit, BCC vilkårlig, overføringsstopp pga. DC3, lik tegnparitet, tegnparitet ønsket, 2 stoppbit Inndata for MP 5020.1: %01101001
Fastsette grensesnitttype for EXT1 (5030.0) og EXT2 (5030.1)	MP5030.x Standardoverføring: 0 Grensesnitt for blokkvis overføring: 1
Touch-probe	
Velge overføringstype	MP6010 Sensorsystem med kabeloverføring: 0 Sensorsystem med infrarød overføring: 1
Probemating for koblende touch-probe	MP6120 1 til 3 000 [mm/min]
Maksimal kjøreavstand til probepunkt	MP6130 0,001 til 99 999,9999 [mm]
Sikkerhetsavstand til probepunkt ved automatisk måling	MP6140 0,001 til 99 999,9999 [mm]



Touch-probe	
Hurtigkjøring for prober for koblende touch-probe	MP6150 1 til 300 000 [mm/min]
Forhåndsposisjonering med maskinhurtigkjøring	MP6151 Forhåndsposisjonering med hastighet fra MP6150: 0 Forhåndsposisjonering med maskinhurtigkjøring: 1
Touch-probe-senterforskyvning ved kalibrering av koblende touch-probe	MP6160 Ingen 180°-rotering av touch-probe ved kalibrering: 0 M-funksjon for 180°-rotering av touch-proben ved kalibrering: 1 til 999
M-funksjon for å orientere infrarødproben før hver måling	MP6161 Funksjon inaktiv: 0 Orientering direkte via NC: -1 M-funksjon for orientering av touch-probe: 1 til 999
Orienteringsvinkel for infrarødprobe	MP6162 0 til 359,9999 [°]
Differanse mellom aktuell orienteringsvinkel og orienteringsvinkelen fra MP 6162. Herfra skal det gjennomføres en spindelorientering	MP6163 0 til 3,0000 [°]
Automatisk drift: Orienterer infrarødproben automatisk mot den programmerte proberetningen før proben	MP6165 Funksjon inaktiv: 0 Orienterer infrarødprobe: 1
Manuell drift: Korrigere proberetningen i forhold til en aktiv grunnrotering	MP6166 Funksjon inaktiv: 0 Ta hensyn til grunnrotering: 1
Gjentakende måling for programmerbar probefunksjon	MP6170 1 til 3
Pålitelighetsområde for gjentakende måling	MP6171 0,001 til 0,999 [mm]
Automatisk kalibreringssyklus: Sentrum av kalibreringsringen i X-aksen i forhold til maskinens nullpunkt	MP6180.0 (arbeidsområde 1) til MP6180.2 (arbeidsområde 3) 0 til 99 999,9999 [mm]
Automatisk kalibreringssyklus: Sentrum av kalibreringsringen i Y-aksen i forhold til maskinens nullpunkt	MP6181.x (arbeidsområde 1) til MP6181.2 (arbeidsområde 3) 0 til 99 999,9999 [mm]
Automatisk kalibreringssyklus: Overkanten av kalibreringsringen i Z-aksen i forhold til maskinens nullpunkt	MP6182.x (arbeidsområde 1) til MP6182.2 (arbeidsområde 3) 0 til 99 999,9999 [mm]
Automatisk kalibreringssyklus: Avstand under ringens overkant som TNC foretar kalibreringen til	MP6185.x (arbeidsområde 1) til MP6185.2 (arbeidsområde 3) 0,1 til 99 999,9999 [mm]



Touch-probe	
Radiusmåling med TT 130: Proberetning	MP6505.0 (arbeidsområde 1) til 6505.2 (arbeidsområde 3) Positiv søkeretning i vinkelreferanseaksen (0°-akse): 0 Positiv proberetning i +90°-aksen: 1 Negativ proberetning i vinkelreferanseaksen (0°-akse): 2 Negativ proberetning i +90°-aksen: 3
Probemating for andre måling med TT 130, nålform, korrigeringer i TOOL.T	MP6507 Beregne probemating for andre måling med TT 130, med konstant toleranse: Bit 0 = 0 Beregne probemating for andre måling med TT 130, med variabel toleranse: Bit 0 = 1 Konstant probemating for andre måling med TT 130: Bit 1 = 1
Maksimalt tillatt målefeil med TT 130 ved målingen med roterende verktøy	MP6510.0 0,001 til 0,999 [mm] (anbefaling: 0,005 mm)
Nødvendig for beregningen av probematingen i forbindelse med MP6570	MP6510.1 0,001 til 0,999 [mm] (anbefaling: 0,01 mm)
Probemating for TT 130 ved stående verktøy	MP6520 1 til 3 000 [mm/min]
Radiusmåling med TT 130: Avstand mellom verktøyets underkant og overkanten av nålen	MP6530.0 (arbeidsområde 1) til MP6530.2 (arbeidsområde 3) 0,001 til 99,9999 [mm]
Sikkerhetsavstand i spindelaksen over nålen på TT 130 ved forhåndsposisjonering	MP6540.0 0,001 til 30 000,000 [mm]
Sikkerhetssone i arbeidsplan rundt nålen på TT 130 ved forhåndsposisjonering	MP6540.1 0,001 til 30 000,000 [mm]
Hurtigkjøring i probesyklus for TT 130	MP6550 10 til 10 000 [mm/min]
M-funksjon for spindelorientering ved enkelskjærmåling	MP6560 0 til 999 -1: Funksjon inaktiv
Måling med roterende verktøy: Tillatt omløpshastighet på fresomfang	MP6570 1,000 til 120,000 [m/min]
Nødvendig for beregning av turtall og probemating	
Måilng med roterende verktøy: Maksimalt tillatt turtall	MP6572 0,000 til 1 000,000 [U/min] Ved inndata 0 begrenses turtallet til 1000 o/min



Touch-probe	
Koordinatene til TT-120-nål-midtpunktet i forhold til maskinens nullpunkt	MP6580.0 (arbeidsområde 1) X-akse
	MP6580.1 (arbeidsområde 1) Y-akse
	MP6580.2 (arbeidsområde 1) Z-akse
	MP6581.0 (arbeidsområde 2) X-akse
	MP6581.1 (arbeidsområde 2) Y-akse
	MP6581.2 (arbeidsområde 2) Z-akse
	MP6582.0 (arbeidsområde 3) X-akse
	MP6582.1 (arbeidsområde 3) Y-akse
	MP6582.2 (arbeidsområde 3) Z-akse
Overvåkning av stillingen på roterings- og parallellakser	MP6585 Funksjon inaktiv: 0 Overvåke akseposisjon som kan defineres bitkodet for hver akse: 1
Definere roterings- og parallellakser som skal overvåkes	MP6586.0 Ikke overvåke posisjonen til A-aksen: 0 Overvåke posisjonen til A-aksen: 1 MP6586.1 Ikke overvåke posisjonen til B-aksen: 0 Overvåke posisjonen til B-aksen: 1 MP6586.2 Ikke overvåke posisjonen til C-aksen: 0 Overvåke posisjonen til C-aksen: 1 MP6586.3 Ikke overvåke posisjonen til U-aksen: 0 Overvåke posisjonen til U-aksen: 1 MP6586.4 Ikke overvåke posisjonen til V-aksen: 0 Overvåke posisjonen til V-aksen: 1 MP6586.5 Ikke overvåke posisjonen til W-aksen: 0 Overvåke posisjonen til W-aksen: 1
KinematicsOpt: Toleransegrense for feilmeldinger i modusen Optimere	MP6600 0 001 til 0 999



Touch-probe	
KinematicsOpt: Maksimalt tillatt avvik fra angitte kalibreringskuleradius	MP6601 0.01 til 0.1
KinematicsOpt: M-funksjon for rundakseposisjonering	MP6602 Funksjon inaktiv:- 1 Utfør rundakseposisjonering via angitt tilleggsfunksjon: 0 til 9999
TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Syklus 17, 18 og 207: Spindelorientering ved syklusstart	MP7160 Utføre spindelorientering: 0 Ikke foreta spindelorientering: 1
Opprette programmeringsplass	MP7210 TNC med maskin: 0 TNC som programmeringsplass med aktivert PLS: 1 TNC som programmeringsplass med ikke aktivert PLS: 2
Kvitte for strømbrudd-dialogen etter innkobling	MP7212 Kvitte med tast: 0 Kvitte automatisk: 1
DIN/ISO-programmering: Fastsette skrittlengde for blokknumre	MP7220 0 til 150
Sperre valg av filtyper	MP7224.0 Alle filtyper kan velges med funksjonstaster: %0000000 Sperre valg av HEIDENHAIN-programmer (funksjonstasten VIS .H): Bit 0 = 1 Sperre valg av DIN/ISO-programmer (funksjonstasten VIS .I): Bit 1 = 1 Sperre valg av verktøytabeller (funksjonstasten VIS .T): Bit 2 = 1 Sperre valg av nullpunktstabeller (funksjonstasten VIS .D): Bit 3 = 1 Sperre valg av palettabeller (funksjonstasten VIS .P): Bit 4 = 1 Sperre valg av tekstfiler (funksjonstasten VIS .A): Bit 5 = 1 Sperre valg av punktstabeller (funksjonstasten VIS .PNT): Bit 6 = 1
Sperre redigering av filtyper	MP7224.1 Ikke sperre redigeringsprogram: %0000000 Sperre redigeringsprogram for
Merk: Hvis du sperrer filtyper, sletter TNC alle filer av denne typen.	■ HEIDENHAIN-programmer: Bit 0 = 1 ■ DIN/ISO-programmer: Bit 1 = 1 ■ Verktøytabeller: Bit 2 = 1 ■ Nullpunktstabeller: Bit 3 = 1 ■ Palettabeller: Bit 4 = 1 ■ Tekstfiler: Bit 5 = 1 ■ Punktstabeller: Bit 6 = 1



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Sperre funksjonstast ved tabeller	MP7224.2 Ikke sperre funksjonstasten REDIGERE AV/PÅ:: %0000000 Sperre funksjonstasten REDIGERE AV/PÅ for ■ Uten funksjon: Bit 0 = 1 ■ Uten funksjon: Bit 1 = 1 ■ Verktøytabeller: Bit 2 = 1 ■ Nullpunktstabeller: Bit 3 = 1 ■ Palettabeller: Bit 4 = 1 ■ Uten funksjon: Bit 5 = 1 ■ Punkttabeller: Bit 6 = 1
Konfigurere palettabeller	MP7226.0 Palettabell ikke aktiv: 0 Antall paletter per palettabell: 1 til 255
Konfigurere nullpunktfiler	MP7226.1 Nullpunktstabell ikke aktiv: 0 Antall nullpunkter per nullpunktstabell: 1 til 255
Maks. programlengde for kontroll av LBL-numre	MP7229.0 Blokker 100 til 9 999
Maks. programlengde for kontroll av FK-blokker	MP7229.1 Blokker 100 til 9 999
Fastsette dialogspråk	MP7230.0 til MP7230.3 Engelsk: 0 Tysk: 1 Tsjekkisk: 2 Fransk: 3 Italiensk: 4 Spansk: 5 Portugisisk: 6 Svensk: 7 Dansk: 8 Finsk: 9 Nederlandsk: 10 Polsk: 11 Ungarsk: 12 reservert: 13 Russisk (kyrilliske tegn): 14 (bare mulig fra MC 422 B) Kinesisk (simplified): 15 (bare mulig fra MC 422 B) Kinesisk (traditional): 16 (bare mulig fra MC 422 B) Slovensk: 17 (bare mulig fra MC 422 B) Norsk: 18 (bare mulig fra MC 422 B) Slovakisk: 19 (bare mulig fra MC 422 B) Koreansk: 21 (bare mulig fra MC 422 B) Tyrkisk: 23 (bare mulig fra MC 422 B) Rumensk: 24 (bare mulig fra MC 422 B) Merk: Dialogspråkene latvisk, estisk og litauisk støttes ikke lenger. Ved tilsvarende innstilling av MP7230 viser TNC engelske dialoger.



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram

Konfigurere
verktøytabell

MP7260

Ikke aktiv: **0**Antall verktøy som TNC genererer når en ny verktøytabell åpnes: **1** til **254**

Hvis du trenger mer enn 254 verktøy, kan du utvide verktøytabellen med funksjonen TILFØY N LINJER PÅ SLUTTEN, se «Verktøydata» på side 176

Konfigurere pocket
table for verktøy

MP7261.0 (magasin 1)

MP7261.1 (magasin 2)

MP7261.2 (magasin 3)

MP7261.3 (magasin 4)

MP7261.4 (magasin 5)

MP7261.5 (magasin 6)

MP7261.6 (magasin 7)

MP7261.7 (magasin 8)

Ikke aktiv: **0**Antall plasser i verktøymagasinet: **1** til **9999**

Hvis verdien 0 er angitt i MP 7261.1 til MP7261.7, bruker TNC bare ett verktøymagasin.

Indeksere
verktøynumre for å
lagre flere
korrekturdata på et
verktøynummer

MP7262

Ikke indeksere: **0**Antall tillatte indekseringer: **1** til **9**Konfigurasjon av
verktøytabell og
pocket table

MP7263

Konfigurasjonsinnstillinger for verktøytabell og pocket table: **%0000**

- Vise funksjonstasten POCKET TABLE verktøytabellen: **Bit 0 = 0**
- Ikke vise funksjonstasten POCKET TABLE i verktøytabellen: **Bit 0 = 1**
- Ekstern dataoverføring: Overfør bare viste kolonner: **Bit 1 = 0**
- Ekstern dataoverføring: Overfør alle kolonner: **Bit 1 = 1**
- Vise funksjonstasten REDIGER PÅ/AV i pocket table: **Bit 2 = 0**
- Ikke vise funksjonstasten REDIGER PÅ/AV i pocket table: **Bit 2 = 1**
- Funksjonstasten TILBAKEST. KOLONNE T og TILBAKEST. POCKET TABLE aktiv: **Bit 3 = 0**
- Funksjonstasten TILBAKEST. KOLONNE T og TILBAKEST. POCKET TABLE ikke aktiv: **Bit 3 = 1**
- Ikke tillatt å slette verktøy som står i pocket table: **Bit 4 = 0**
- Tillatt å slette verktøy som står i pocket table, brukeren må bekrefte slettingen: **Bit 4 = 1**
- Utfør sletting av verktøy som står i pocket table, med bekreftelse: **Bit 5 = 0**
- Utfør sletting av verktøy som står i pocket table, uten bekreftelse: **Bit 5 = 1**
- Slett indekserte verktøy uten bekreftelse: **Bit 6 = 0**
- Slett indekserte verktøy med bekreftelse: **Bit 6 = 1**



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram

Konfigurere
verktøytabell (ikke
oppfør: 0);
kolonnennummer i
verktøytabellen for

MP7266.0

Verktøynavn – NAVN: **0** til **42**, spaltebredde: 32 tegn

MP7266.1

Verktøylengde – L: **0** til **42**, spaltebredde: 11 tegn

MP7266.2

Verktøyradius – R: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.3

Verktøyradius 2 – R2: **0** til **42**; spaltebredde: 11 tegn

MP7266.4

Toleranselengde – DL: **0** til **42**; spaltebredde: 8 tegn

MP7266.5

Toleranseradius – DR: **0** til **42**; spaltebredde: 8 tegn

MP7266.6

Toleranseradius 2 – DR2: **0** til **42**; spaltebredde: 8 tegn

MP7266.7

Verktøy sperret – TL: **0** til **42**; spaltebredde: 2 tegn

MP7266.8

Søsterverktøy – RT: **0** til **42**; spaltebredde: 5 tegn

MP7266.9

Maksimal levetid – TIME1: **0** til **42**; spaltebredde: 5 tegn

MP7266.10

Maksimal levetid ved TOOL CALL – TIME2: **0** til **42**; spaltebredde: 5 tegn

MP7266.11

Verktøys aktuelle levetid – CUR. TIME: **0** til **42**; spaltebredde: 8 tegn

MP7266.12

Verktøykommentar – DOC: **0** til **42**; spaltebredde: 16 tegn

MP7266.13

Antall skjær – CUT.: **0** til **42**; spaltebredde: 4 tegn

MP7266.14

Toleranse for slitereregistrering verktøylengde – LTOL: **0** til **42**; spaltebredde: 6 tegn

MP7266.15

Toleranse for slitereregistrering verktøyradius – RTOL: **0** til **42**; spaltebredde: 6 tegn

MP7266.16

Skjæreretning – DIRECT.: **0** til **42**; spaltebredde: 7 tegn

MP7266.17

PLS-status – PLS: **0** til **42**; spaltebredde: 9 tegn

MP7266.18

Ekstra forskyvning av verktøyet i verktøyaksen for MP6530 – TT:L-OFFS: **0** til **42**;
spaltebredde: 11 tegn

MP7266.19

Verktøys forskyvning mellom midtpunktet på nålen og midtpunktet på verktøyet – TT:R-OFFS:
0 til **42**;
spaltebredde: 11 tegn



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Konfigurere verktøytabell (ikke oppfør: 0); kolonnennummer i verktøytabellen for	MP7266.20 Toleranse for bruddregistrering verktøylengde – LBREAK: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.21 Toleranse for bruddregistrering verktøyradius – RBREAK: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.22 Skjærelengde (syklus 22) – LCUTS: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.23 Maksimal innstikkingsvinkel (syklus 22) – ANGLE.: 0 til 42 ; spaltebredde: 7 tegn
	MP7266.24 Verktøytype – TYP: 0 til 42 ; spaltebredde: 5 tegn
	MP7266.25 Verktøyskjæremateriale – TMAT: 0 til 42 ; spaltebredde: 16 tegn
	MP7266.26 Skjæredatatabell – CDT: 0 til 42 ; spaltebredde: 16 tegn
	MP7266.27 PLS-verdi – PLC-VAL: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.28 Probe-senterforskyvning hovedakse – CAL-OFF1: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.29 Probe-senterforskyvning hjelpeakse – CAL-OFF2: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.30 Spindelvinkel ved kalibrering – CALL-ANG: 0 til 42 ; spaltebredde: 11 tegn
	MP7266.31 Verktøytype for pocket table – PTYP: 0 til 42 ; spaltebredde: 2 tegn
	MP7266.32 Begrensning spindelturtall – NMAX: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.33 Frikjøring ved NC-stopp – LIFTOFF: 0 til 42 ; spaltebredde: 1 tegn
	MP7266.34 Maskinavhengig funksjon – P1: 0 til 42 ; spaltebredde: 10 tegn
	MP7266.35 Maskinavhengig funksjon – P2: 0 til 42 ; spaltebredde: 10 tegn
	MP7266.36 Maskinavhengig funksjon – P3: 0 til 42 ; spaltebredde: 10 tegn
	MP7266.37 Verktøyspesifikk kinematikkbeskrivelse – KINEMATIC: 0 til 42 ; spaltebredde: 16 tegn
	MP7266.38 Spissvinkel T_ANGLE: 0 til 42 ; spaltebredde: 9 tegn
	MP7266.39 Gjengestigning PITCH: 0 til 42 ; spaltebredde: 10 tegn
	MP7266.40 Adaptiv matingskontroll AFC: 0 til 42 ; spaltebredde: 10 tegn
	MP7266.41 Toleranse for slitasjeregistrering verktøyradius 2 – R2TOL: 0 til 42 ; spaltebredde: 6 tegn
	MP7266.42 Navn på korreksjonsverditabellen for inngripsvinkelavhengig radiuskorrigering av 3D-verktøy
	MP7266.43 Dato/klokkeslett for siste verktøyoppkall



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Konfigurere pocket table for verktøy (ikke oppfør: 0); kolonnennummer i pocket table for	MP7267.0 Verktøynummer – T: 0 til 20
	MP7267.1 Spesialverktøy – ST: 0 til 20
	MP7267.2 Fast plass – F: 0 til 20
	MP7267.3 Plass blokkert – L: 0 til 20
	MP7267.4 PLS – status – PLS: 0 til 20
	MP7267.5 Verktøynavn fra verktøytabellen – TNAME: 0 til 20
	MP7267.6 Kommentar fra verktøytabellen – DOC: 0 til 20
	MP7267.7 Verktøytype – PTYP: 0 til 20
	MP7267.8 Verdi for PLS – P1: 0 til 20
	MP7267.9 Verdi for PLS – P2: 0 til 20
	MP7267.10 Verdi for PLS – P3: 0 til 20
	MP7267.11 Verdi for PLS – P4: 0 til 20
	MP7267.12 Verdi for PLS – P5: 0 til 20
	MP7267.13 Reservert plass – RSV: 0 til 20
	MP7267.14 Sperre plassen over – LOCKED_ABOVE: 0 til 20
	MP7267.15 Sperre plassen under – LOCKED_BELOW: 0 til 20
	MP7267.16 Sperre plassen til venstre – LOCKED_LEFT: 0 til 20
	MP7267.17 Sperre plassen til høyre – LOCKED_RIGHT: 0 til 20
	MP7267.18 S1-verdi for PLS – P6: 0 til 20
	MP7267.19 S2-verdi for PLS – P7 0 til 20



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Konfigurere nullpunktstabell (ikke oppfør: 0); spaltenummer i nullpunktstabellen for	MP7268.0 Kommentar – DOC: 0 til 11 MP7268.1 Grunnrotering – ROT: 0 til 11 MP7268.2 Nullpunkt X-akse – X: 0 til 11 MP7268.3 Nullpunkt Y-akse – Y: 0 til 11 MP7268.4 Nullpunkt Z-akse – Z: 0 til 11 MP7268.5 Nullpunkt A-akse – A: 0 til 11 MP7268.6 Nullpunkt B-akse – B: 0 til 11 MP7268.7 Nullpunkt C-akse – C: 0 til 11 MP7268.8 Nullpunkt U-akse – U: 0 til 11 MP7268.9 Nullpunkt V-akse – V: 0 til 11 MP7268.10 Nullpunkt W-akse – W: 0 til 11
Driftsmodus manuell drift: Visning av matingen	MP7270 Vis mating F bare når akseretningstasten trykkes inn: 0 Vis mating F også uten at akseretningstasten trykkes inn (mating som er definert via funksjonstast F, eller mating av den «langsomste» aksen): 1
Fastsette desimaltegn	MP7280 Vis komma som desimaltegn: 0 Vis punktum som desimaltegn: 1
Driftsmodus Lagre program: Visning av NC-blokker med flere linjer	MP7281.0 Alltid vise hele NC-blokken: 0 Bare vise den hele aktuelle NC-blokken: 1 Bare vise hele NC-blokken når du redigerer: 2
Driftsmodus Programkjøring: Visning av NC-blokker med flere linjer	MP7281.1 Alltid vise hele NC-blokken: 0 Bare vise den hele aktuelle NC-blokken: 1 Bare vise hele NC-blokken når du redigerer: 2
Posisjonsvisning i verktøyaksen	MP7285 Visning refererer til verktøyets nullpunkt: 0 Visning av verktøyakse refererer til verktøyets frontflate: 1
Visningstrinn for spindelposisjonen	MP7289 0,1 °: 0 0,05 °: 1 0,01 °: 2 0,005 °: 3 0,001 °: 4 0,0005 °: 5 0,0001 °: 6



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Visningstrinn	MP7290.0 (X-akse) til MP7290.13 (14. akse) 0,1 mm: 0 0,05 mm: 1 0,01 mm: 2 0,005 mm: 3 0,001 mm: 4 0,0005 mm: 5 0,0001 mm: 6
Sperre setting av nullpunkt i forhåndsinnstillingstabellen	MP7294 Ikke sperre setting av nullpunkt: %00000000000000 Sperre setting av nullpunkt i X-aksen: Bit 0 = 1 Sperre setting av nullpunkt i Y-aksen: Bit 1 = 1 Sperre setting av nullpunkt i Z-aksen: Bit 2 = 1 Sperre setting av nullpunkt i IV. akse: Bit 3 = 1 Sperre setting av nullpunkt i V. akse: Bit 4 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 6. akse: Bit 5 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 7. akse: Bit 6 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 8. akse: Bit 7 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 9. akse: Bit 8 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 10. akse: Bit 9 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 11. akse: Bit 10 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 12. akse: Bit 11 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 13. akse: Bit 12 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 14. akse: Bit 13 = 1
Sperre setting av nullpunkt	MP7295 Ikke sperre setting av nullpunkt: %00000000000000 Sperre setting av nullpunkt i X-aksen: Bit 0 = 1 Sperre setting av nullpunkt i Y-aksen: Bit 1 = 1 Sperre setting av nullpunkt i Z-aksen: Bit 2 = 1 Sperre setting av nullpunkt i IV. akse: Bit 3 = 1 Sperre setting av nullpunkt i V. akse: Bit 4 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 6. akse: Bit 5 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 7. akse: Bit 6 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 8. akse: Bit 7 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 9. akse: Bit 8 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 10. akse: Bit 9 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 11. akse: Bit 10 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 12. akse: Bit 11 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 13. akse: Bit 12 = 1 Sperre setting av nullpunkt i 14. akse: Bit 13 = 1
Sperre setting av nullpunkt med oransje aksetaster	MP7296 Ikke sperre setting av nullpunkt: 0 Sperre setting av nullpunkt via oransje aksetaster: 1



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Tilbakestille statusvisning, Q-parametere, verktøydata og bearbeidingstid	MP7300 Advarsel: Av sikkerhetsgrunner må ikke innstillingene 0 til 3 brukes. Ellers sletter TNC verktøydataene. Tilbakestille alt når program velges: 0 Tilbakestille alt når program velges og ved M2, M30, END PGM: 1 Bare tilbakestille statusvisning, bearbeidingstid og verktøydata når program velges: 2 Bare tilbakestille statusvisning, bearbeidingstid og verktøydata når program velges og ved M2, M30, END PGM: 3 Tilbakestille statusindikator, bearbeidingstid og Q-parameter når program velges: 4 Tilbakestille statusvisning, bearbeidingstid og Q-parameter når program velges og ved M2, M30, END PGM: 5 Tilbakestille statusvisning og bearbeidingstid når program velges: 6 Tilbakestille statusvisning og bearbeidingstid når program velges og ved M2, M30, END PGM: 7
Fastsettelse for grafikkvisning	MP7310 Grafisk visning i tre plan etter DIN 6, del 1, projeksjonsmetode 1: Bit 0 = 0 Grafisk visning i tre plan etter DIN 6, del 1, projeksjonsmetode 2: Bit 0 = 1 Vise ny BLK FORM ved sykl. 7 NULLPUNKT i forhold til det gamle nullpunktet: Bit 2 = 0 Vise ny BLK FORM ved sykl. 7 NULLPUNKT i forhold til det nye nullpunktet: Bit 2 = 1 Ikke vise markørposisjon ved visning i tre plan: Bit 4 = 0 Vise markørposisjon ved visning i tre plan: Bit 4 = 1 Programvarefunksjoner i ny 3D-grafikk aktiv: Bit 5 = 0 Programvarefunksjoner i ny 3D-grafikk inaktiv: Bit 5 = 1
Begrensning av verktøyskjærelengden som skal simuleres. Bare aktiv når LCUTS ikke er definert	MP7312 0 til 99 999,9999 [mm] Faktor som verktøydiameteren multipliseres med for å øke simuleringshastigheten. Ved inntasting av 0 bruker TNC en uendelig lang skjærelengde, noe som øker simuleringshastigheten vesentlig.
Grafisk simulering uten programmert spindelakse: verktøyradius	MP7315 0 til 99 999,9999 [mm]
Grafisk simulering uten programmert spindelakse: inntrengningsdybde	MP7316 0 til 99 999,9999 [mm]
Grafisk simulering uten programmert spindelakse: M-funksjon for start	MP7317.0 0 til 88 (0: funksjon ikke aktiv)



TNC-visninger, TNC-redigeringsprogram	
Grafisk simulering uten programmert spindelakse: M-funksjon for slutt	MP7317.1 0 til 88 (0: funksjon ikke aktiv)
Stille inn skjermsparer	MP7392.0 0 til 99 [min] Antall minutter før skjermsparereren slår seg på (0: funksjon ikke aktiv) MP7392.1 Skjermsparer ikke aktiv: 0 Standard skjermsparer til X-serveren: 1 3D-linjemal: 2



Bearbeiding og programkjøring	
Virkeområde syklus 11 SKALERING	MP7410 SKALERING virker i 3 akser: 0 SKALERING virker bare i arbeidsplan: 1
Administrere verktøydata/kalibreringsdata	MP7411 TNC lagrer kalibreringsdata for touch-proben internt: +0 TNC bruker korrigeringsverdiene til touch-proben fra verktøytabellen som kalibreringsdata for touch-proben: +1
SL-sykluser	MP7420 For syklusene 21, 22, 23, 24 gjelder: Frese kanal rundt kontur mot høyre for øyer og mot venstre mot urviseren for lommer: Bit 0 = 0 Frese kanal rundt kontur mot høyre for lommer og mot venstre mot urviseren for øyer: Bit 0 = 1 Frese konturkanal før utfresing: Bit 1 = 0 Frese konturkanal etter utfresing: Bit 1 = 1 Forene korrigerte konturer: Bit 2 = 0 Forene ukorrigerte konturer: Bit 2 = 1 Utfresing til lommedybde: Bit 3 = 0 Fullstendig omfresing og utfresing av lomme før hver videre mating: Bit 3 = 1 For syklusene 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24 gjelder: Ved syklusens slutt kjøres verktøyet til den siste programmerte posisjonen før syklusvalg: Bit 4 = 0 Frikjøre verktøy til sykluslutt bare i spindelaksen: Bit 4 = 1
Syklus 4 LOMMEFRESING, syklus 5 SIRKELLOMME: Overlappingsfaktor	MP7430 0,1 til 1,414
Tillatt avvik av sirkelradius på sirkelslutt sammenlignet med sirkelstartpunkt	MP7431 0,0001 til 0,016 [mm]
Endebrytertoleranse for M140 og M150	MP7432 Funksjon inaktiv: 0 Toleranse for passering av programvare-endebryter med M140/M150: 0.0001 til 1.0000
Virkemåte for forskjellige tilleggs-funksjoner M Merk: k _V -faktorene fastsettes av maskinens produsent. Les alltid informasjonen i maskinhåndboken.	MP7440 Stopp i programkjøring ved M6: Bit 0 = 0 Ingen stopp i programkjøring ved M6: Bit 0 = 1 Ikke syklusanrop med M89: Bit 1 = 0 Syklusanrop med M89: Bit 1 = 1 Programkjøringsstopp ved M-funksjoner: Bit 2 = 0 Ingen programkjøringsstopp ved M-funksjoner: Bit 2 = 1 k _V -faktorer kan ikke omkobles via M105 og M106: Bit 3 = 0 k _V -faktorer kan omkobles via M105 og M106: Bit 3 = 1 Mating i verktøyaksen med M103 F.. Redusering ikke aktiv: Bit 4 = 0 Mating i verktøyaksen med M103 F.. Redusering aktiv: Bit 4 = 1 Reservert: Bit 5 Presisjonsstopp ved posisjonering med roteringsakser ikke aktiv: Bit 6 = 0 Presisjonsstopp ved posisjonering med roteringsakser aktiv: Bit 6 = 1



Bearbeiding og programkjøring	
Feilmelding ved syklusanrop	MP7441 Vise feilmelding hvis ingen M3/M4 aktiv: Bit 0 = 0 Undertrykke feilmelding hvis ingen M3/M4 aktiv: Bit 0 = 1 reservert: Bit 1 Undertrykke feilmelding hvis dybden er positivt programmet: Bit 2 = 0 Vise feilmelding hvis dybden er positivt programmet: Bit 2 = 1
M-funksjon for spindelorientering i bearbeidingssykluser	MP7442 Funksjon inaktiv: 0 Orientering direkte via NC: -1 M-funksjon for spindelorientering: 1 til 999
Maks. banehastighet ved matingsoverride 100 % i programkjøringsdrift	MP7470 0 til 99 999 [mm/min]
Mating for utjevningsbevegelser for roteringsakser	MP7471 0 til 99 999 [mm/min]
Kompatibilitets-maskinparameter for nullpunktstabeller	MP7475 Nullpunktforskyvninger refererer til emnets nullpunkt: 0 Ved inntasting av 1 i eldre TNC-styringer i programvaren 340420-xx refererte nullpunktforskyvningene til maskinens nullpunkt. Denne funksjonen er ikke lenger tilgjengelig. I stedet for REF-avhengige nullpunktstabeller må du nå bruke forhåndsinnstillingstabellen (se Administrere nullpunkt med nullpunktstabellen på side 504)
Tid som skal beregnes i tillegg for bruksvarigheten	MP7485 0 til 100 [%]



18.2 Pluggtilordning og tilkoblingskabel for datagrensesnitt

Grensesnitt V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-enheter



Grensesnittet oppfyller EN 50 178 „Sikker frakobling fra nettet“.

Kontroller at PIN 6 og 8 på forbindelseskabel 274545 er forbikoblet.

Ved bruk av 25-pinners adapterblokk:

TNC		VB 365725-xx			Adapterblokk 310085-01		VB 274545-xx		
Stift	Tilordning	Bøssing	Farge	Bøssing	Stift	Bøssing	Stift	Farge	Bøssing
1	Tilordnes ikke	1		1	1	1	1	Hvit/brun	1
2	RXD	2	Gul	3	3	3	3	Gul	2
3	TXD	3	Grønn	2	2	2	2	Grønn	3
4	DTR	4	Brun	20	20	20	20	Brun	8
5	Signal GND	5	Rød	7	7	7	7	Rød	7
6	DSR	6	Blå	6	6	6	6		6
7	RTS	7	Grå	4	4	4	4	Grå	5
8	CTS	8	Rosa	5	5	5	5	Rosa	4
9	Tilordnes ikke	9					8	Lilla	20
Hus	Utvendig skjerm	Hus	Utvendig skjerm	Hus	Hus	Hus	Hus	Utvendig skjerm	Hus



Ved bruk av 9-polet adapterblokk:

TNC		VB 355484-xx			Adapterblokk 363987-02		VB 366964-xx		
Stift	Tilordning	Bøssing	Farge	Stift	Bøssing	Stift	Bøssing	Farge	Bøssing
1	Tilordnes ikke	1	Rød	1	1	1	1	Rød	1
2	RXD	2	Gul	2	2	2	2	Gul	3
3	TXD	3	Hvitt	3	3	3	3	Hvitt	2
4	DTR	4	Brun	4	4	4	4	Brun	6
5	Signal GND	5	Sort	5	5	5	5	Sort	5
6	DSR	6	Lilla	6	6	6	6	Lilla	4
7	RTS	7	Grå	7	7	7	7	Grå	8
8	CTS	8	Hvit/grønn	8	8	8	8	Hvit/grønn	7
9	Tilordnes ikke	9	Grønn	9	9	9	9	Grønn	9
Hus	Utvendig skjerm	Hus	Utvendig skjerm	Hus	Hus	Hus	Hus	Utvendig skjerm	Hus

Eksterne enheter

Pluggtilordningen på eksterne enheter kan avvike betydelig fra pluggtilordningen på en HEIDENHAIN-enhet.

Tilordningen avhenger av enhet og overføringstype. Pluggtilordningen for adapterblokken finner du i tabellen nedenfor.

Adapterblokk 363987-02		VB 366964-xx		
Bøssing	Stift	Bøssing	Farge	Bøssing
1	1	1	Rød	1
2	2	2	Gul	3
3	3	3	Hvitt	2
4	4	4	Brun	6
5	5	5	Sort	5
6	6	6	Lilla	4
7	7	7	Grå	8
8	8	8	Hvit/grønn	7
9	9	9	Grønn	9
Hus	Hus	Hus	Utvendig skjerm	Hus



Grensesnitt V.11/RS-422

På V.11-grensesnittet blir bare eksterne enheter tilkoblet.



Grensesnittet oppfyller EN 50 178 „Sikker frakobling fra nettet“.

Pluggtilordningen av TNC-logikkenhet (X28) og adapterblokk er identisk.

TNC		VB 355484-xx			Adapterblokk 363987-01	
Bøssing	Tilordning	Stift	Farge	Bøssing	Stift	Bøssing
1	RTS	1	Rød	1	1	1
2	DTR	2	Gul	2	2	2
3	RXD	3	Hvitt	3	3	3
4	TXD	4	Brun	4	4	4
5	Signal GND	5	Sort	5	5	5
6	CTS	6	Lilla	6	6	6
7	DSR	7	Grå	7	7	7
8	RXD	8	Hvit/grønn	8	8	8
9	TXD	9	Grønn	9	9	9
Hus	Utvendig skjerm	Hus	Utvendig skjerm	Hus	Hus	Hus

Ethernet-grensesnitt RJ45-bøssing

Maks. kabellengde:

- Uskjermet: 100 m
- Skjermet: 400 m

Pin	Signal	Beskrivelse
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	Ledig	
5	Ledig	
6	REC-	Receive Data
7	Ledig	
8	Ledig	



18.3 Teknisk informasjon

Symbolforklaring

- Standard
- Aksevalg
- ◆ Programvarealternativ 1
- Programvarealternativ 2

Brukerfunksjoner	
Kort beskrivelse	■ Grunnutførelse: 3 akser og spindel □ ytterligere 16 akser eller ytterligere 15 akser pluss 2. spindel ■ Digital strøm- og turtallsregulering
Programinntasting	I HEIDENHAIN-klartekstdialog, med smarT.NC og iht. DIN/ISO
Posisjonsangivelser	■ Nom. posisjoner for linjer og sirkler i rettviklede koordinater eller polarkoordinater ■ Måleangivelser, absolutte eller inkrementale ■ Visning og inntasting i mm eller inch ■ Visning av håndrattets bevegelseslengde ved bearbeiding med håndrattoverlagringen
Verktøykorrekturer	■ Verktøyradius i arbeidsplan og verktøylengde ■ Forhåndsregne radiuskorrigert kontur inntil 99 blokker (M120) ● Tredimensjonal radiuskorrektur av verktøy for senere endring av verktøydata, uten å måtte beregne programmet på nytt
Verktøytabeller	Flere verktøytabeller, hver med opptil 30 000 verktøy
Grensesnittabeller	Skjæredatatabeller for automatisk beregning av spindelurtall og mating fra verktøyspesifikke data (skjærehastighet, mating pr. tann)
Konstant banehastighet	■ I forhold til verktøyets midtpunktbane ■ I forhold til verktøyskjær
Parallelldrift	Opprette program med grafisk støtte mens et annet program kjøres
3D-bearbeiding (programvarevalg 2)	● 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor ● Endre dreiehodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen på verktøyspissen endres ikke (TCPM = Tool Center Point Management) ● Hold verktøyet loddrett på konturen ● Verktøy loddrett på bevegelses- og verktøyretningen ● Spline-interpolasjon
Rundbordbearbeiding (programvarevalg 1)	◆ Programmering av konturer på utbrettingen av en sylinder ◆ Mating i mm/min



Brukerfunksjoner	
Konturelementer	■ Linje ■ Fas ■ Sirkelbane ■ Sirkelsentrum ■ Sirkelradius ■ Sirkelbane som tilkobles tangentielt ■ Hjørneavrunding
Kjøre mot og forlate konturen	■ Via linje: tangentielt eller loddrett ■ Via sirkel
Fri konturprogrammering FK	■ Fri konturprogrammering FK i HEIDENHAIN-klartekst med grafisk støtte for emner som ikke er målt NC-kompatibelt
Programhopp	■ Underprogrammer ■ Programdelgjentakelse ■ Vilkårlig program som underprogram
Bearbeidingscykluser	■ Boresykluser for boring, dypboring, sliping, utboring, senking gjengeboring med og uten Rigid Tapping ■ Sykluser for fresing av innvendige og utvendige gjenger ■ Skrubbe og glattdreie rektangulære lommer og sirkellommer ■ Sykluser for planfresing av flater og skjevinklede flater ■ Sykluser for fresing av rette og sirkelformede noter ■ Punktmal på sirkel og linjer ■ Konturlomme – også konturparallel ■ Konturkjede ■ I tillegg er det mulig å integrere produsentsykluser, dvs. spesielle bearbeidingscykluser opprettet av maskinens produsent
Koordinatomregning	■ Forskyving, rotering, speiling ■ Målefaktor (aksespesifikk) ◆ Dreie arbeidsplanene (programvarevalg 1)
Forhåndsinnstilte Programmering med variabler	■ Matematiske funksjoner =, +, -, *, /, $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ ■ Logiske tilknytninger (=, $\neq$, <, >) ■ Regning med parentes ■ $\tan \alpha$, arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, et talls absoluttverdi, konstant π, avvis verdier, kutte plasser etter eller før komma ■ Funksjoner for sirkelberegning ■ Strengparameter
Programmeringshjelp	■ Lommekalkulator ■ Kontekstsensitiv hjelp-funksjon ved feilmeldinger ■ Kontekstsensitivt hjelpesystem TNCguide (FCL 3-funksjon) ■ Grafisk hjelp ved programmering av sykluser ■ Kommentarblokker i NC-programmet



Brukerfunksjoner	
Teach in	■ Faktiske posisjoner overtas direkte i NC-programmet
Testgrafikk Visningstyper	Grafisk simulering av arbeidsforløpet også mens et annet program kjøres ■ Plantegning/visning i 3 plan / 3D-visning ■ Forstørre utsnitt
Programmeringsgrafikk	■ I modusen Lagre program tegnes de inntastede NC-blokkene samtidig (2D-strekgrafikk), selv når et annet program kjøres.
Bearbeidingsgrafikk Visningstyper	■ Grafisk visning av programmet som kjøres i plantegning / visning i 3 plan / 3D-visning
Bearbeidingstid	■ Beregne bearbeidingstiden i driftsmodusen Programtest ■ Vise den aktuelle bearbeidingstiden i programkjørings-driftsmodusene
Ny start mot kontur	■ Mid-programoppstart mot en vilkårlig blokk i programmet, og kjøring av beregnet nominell posisjon for å fortsette bearbeidingen ■ Avbryte program, forlate kontur og kjøre frem igjen
Nullpunktstabeller	■ Flere nullpunktstabeller
Palettstabeller	■ Palettstabeller med vilkårlig mange poster for valg av paletter, NC-programmer og nullpunkter kan kjøres emne- eller verktøyorientert
Touch-probe-sykluser	■ Kalibrere touch-probe ■ Kompensere skråstilling av emnet manuelt og automatisk ■ Sette nullpunkt manuelt og automatisk ■ Måle emner automatisk ■ Sykluser for automatisk verktøymåling ■ Sykluser for automatisk kinematikkmåling
Tekniske data	
Komponenter	■ Hoveddatamaskin MC 74xx eller MC 75xx, MC 6441, MC 65xx eller MC 66xx ■ Reguleringsenhet CC 6106, 6108 eller 6110 ■ Kontrollpanel ■ TFT-farge-flatskjerm med funksjonstaster, 15,1 tommer eller 19 tommer ■ Industri-PC IPC 6341 med Windows 7 (alternativ)
Programminne	Minst 21 GB , avhengig av hoveddatamaskinen opp til 130 GB
Inntastingsnøyaktighet og visningstrinn	■ Til 0,1 µm ved lineærakser ■ Til 0,000 1° ved vinkelakser
Inndataområde	■ Maks. 99 999,999 mm (3 937 tommer) eller 99 999,999°



Tekniske data	
Interpolasjon	■ Linje i 4 akser ◆ Linje i 5 akser (eksport bare med tillatelse, programvarevalg 1) ■ Sirkel i 2 akser ◆ Sirkel i 3 akser ved dreid arbeidsplan (programvarevalg 1) ■ Skruelinje: Overlagring av sirkelbane og linje ■ Spline: Kjøring av splines (polynom 3. grads)
Blokkbehandlingstid 3D-linje uten radiuskorrektur	■ 0,5 ms
Akseregulering	■ Nøyaktighet for posisjonsjustering: Signalperiode for posisjonsenkoder/1024 ■ Syklustid posisjonsjusterer: 1,8 ms ■ Syklustid turtallsregulator: 600 µs ■ Syklustid strømregulator: minimum 100 µs
Kjøreavstand	■ Maks. 100 m (3 937 tommer)
Spindelturtall	■ Maks. 40 000 o/min (ved 2 polpar)
Feilkompensasjon	■ Lineær og ikke-lineær aksefeil, slakk, vendespisser ved sirkelbevegelser, varmeutvidelse ■ Statisk friksjon
Datagrensesnitt	■ V.24/RS-232-C og V.11/RS-422 maks. 115 kBaud ■ Utvidet datagrensesnitt med LSV-2-protokoll for ekstern betjening av TNC via datagrensesnitt med HEIDENHAIN-programvaren TNCremo ■ Ethernet-grensesnitt 100 base T ca. 2 til 5 MBaud (avhengig av filtype og hvordan nettet utnyttes) ■ USB 2.0-grensesnitt For tilkobling av pekeenheter (mus) og blokkenheter (minnepinner, harddisker, CD-ROM-stasjoner)
Omgivelsestemperatur	■ Drift: 0 °C til +45 °C ■ Oppbevaring: -30 °C til +70 °C



Tilbehør	
Elektroniske håndratt	■ et bærbart trådløst håndratt HR 550 FS med skjerm eller ■ HR 520 bærbart håndratt med skjerm eller ■ HR 420 bærbart håndratt med skjerm eller ■ HR 410 bærbart håndratt eller ■ HR 130 integrerbart håndratt eller ■ opptil tre HR 150 integrerbare håndratt via håndrattadapter HRA 110
Touch-prober	■ TS 220: koblende touch-probe med kabeltilkobling eller ■ TS 440: koblende touch-probe med infrarød overføring ■ TS 444: batteriløs, koblende touch-probe med infrarød overføring ■ TS 640: koblende touch-probe med infrarød overføring ■ TS 740: svært nøyaktig, koblende touch-probe med infrarød overføring ■ TT 140: koblende touch-probe for verktøymåling

Programvarealternativ 1

Rundbordbearbeiding ◆ Programmering av konturer på utbrettingen av en sylinder
◆ Mating i mm/min

Omregninger av koordinater ◆ Dreie arbeidsplan

Interpolasjon ◆ Sirkel med tre akser ved dreid arbeidsplan

Programvarealternativ 2

3D-bearbeiding

- 3D-verktøykorrektur via flatenormalvektor
- Endre dreiehodestillingen med det elektroniske håndrattet i løpet av programkjøringen; posisjonen på verktøyspissen endres ikke (TCPM = Tool Center Point Management)
- Hold verktøyet loddrett på konturen
- Verktøy loddrett på bevegelses- og verktøyretningen
- Spline-interpolasjon

Interpolasjon ● Linje i 5 akser (eksport bare med tillatelse)

Programvarealternativ DXF-konverter

Ekstrahere konturprogrammer og bearbeidingsposisjoner fra DXF-data, ekstrahere kontursegmenter fra klartekstdialogprogrammer.

- Støttet DXF-format: AC1009 (AutoCAD R12)
- For klartekstdialog- og smarT.NC
- Komfortabel fastsetting av nullpunkt
- Grafisk valg av kontursegmenter fra klartekstprogrammer

Programvarealternativ dynamisk kollisjonsovervåkning (DCM)

Kollisjonsovervåkning i alle maskinmoduser

- Maskinprodusenten definerer objekter som skal overvåkes
- Oppspenningsutstyrsovervåking er også mulig
- Tretrinns advarsel i manuell drift
- Programavbrytelse i automatisk drift
- Overvåkning også av 5-aksebevegelser
- Programtest av mulige kollisjoner før bearbeidingen

Programvarealternativet Globale programinnstillinger

Funksjon for overlaging av koordinattransformasjoner i driftsmodusene for kjøring

- Skifte akser
- Overlagret nullpunktforskyvning
- Overlagret speiling
- Sperre akser
- Håndrattoverlagring
- Overlagret grunnrotering og rotering
- Matefaktor



Programvarealternativet Adaptiv matingskontroll AFC

Funksjon for adaptiv matingskontroll for optimering av snittbetingelsene ved serieproduksjon

- Beregning av faktisk spindelytelse ved hjelp av et læresnitt
- Definering av grenser der den automatiske matingskontrollen skal utføres
- Helautomatisk matingskontroll ved kjøring

Programvarealternativ KinematicsOpt

Touch-probe-sykluser for automatisk kontroll og optimering av maskinkinematikken

- Sikre/gjenopprette aktiv kinematikk
- Kontrollere aktiv kinematikk
- Optimere aktiv kinematikk

Programvarealternativ 3D-ToolComp

Inngripsvinkelavhengig radiuskorrigering av 3D-verktøy

- Kompensere for deltaradius til verktøyet avhengig av inngripsvinkelen på emnet
- LN-blokker er en forutsetning
- Korreksjonsverdier er definerbare i en separat tabell

Programvarealternativ for utvidet verktøybehandling

Verktøybehandling fra maskinprodusenten som kan tilpasses via Python-skript.

- Blandet visning av ønskede data fra verktøytabell og pocket table
- Formularbasert redigering av verktøydata
- Verktøyinnsats- og -rekkeliste: Bestykningsplan

Programvarealternativ interpolasjonsdreiling

Interpol.dreiling

- Slettfrese rotasjonssymmetriske segmenter ved hjelp av spindelens interpolasjon med aksene til arbeidsplanet

Programvarealternativ CAD-Viewer

Åpne 3D-modeller i styringen.

- Åpne IGES-filer
- Åpne STEP-filer

Programvarealternativ Remote Desktop Manager

Fjernbetjening av eksterne datamaskinenheter (f.eks. Windows-PC) via brukergrensesnittet til TNC

- Windows på en separat datamaskinenhet
- Koblet til TNC-grensesnittet

Programvarealternativ Cross Talk Compensation CTC

Kompensering av aksekoblinger

- Registrering av dynamisk betinget posisjonsavvik på grunn av akseakselerasjoner
- Kompensasjon for TCP-er

Programvarealternativ Position Adaptive Control PAC**Tilpassing av reguleringsparametere**

- Tilpassing av reguleringsparametere avhengig av stillingen til aksene i arbeidsrommet
- Tilpassing av reguleringsparametere avhengig av hastigheten eller akselerasjonen til en akse

Programvarealternativ Load Adaptive Control LAC**Dynamisk tilpassing av reguleringsparametere**

- Automatisk registrering av emnemasser og slipekrefte
- Under bearbeidingen må du kontinuerlig tilpasse parameterne for adaptiv forhåndsstyring til den aktuelle emnemassen

Programvarealternativ Active Chatter Control ACC**Antivibrasjonsfunksjon**

- Reguleringsfunksjon som kan redusere vibrasjonstendensen betraktelig ved effektfresing
- Beskyttelse av maskinmekanikken
- Forbedring av emneoverflaten
- Redusering av bearbeidingstiden

Oppgraderingsfunksjoner FCL 2**Frikobling av vesentlig videreutvikling**

- Virtuell verktøyakse
- Probesyklus 441, hurtigsøk
- CAD offline punktfilter
- 3D-linjegeometri
- Konturlomme: Tilordne separat dybde til hver delkontur
- smarT.NC: Transformasjon av koordinater
- smarT.NC: **PLANE**-funksjon
- smarT.NC: Grafisk støttet mid-program-oppstart
- Utvidet USB-funksjon
- Nettverkstilkobling via DHCP og DNS



Oppgraderingsfunksjoner FCL 3	
Frikobling av vesentlig videreutvikling	■ Touch-probe-syklus for 3D-prober ■ Probesyklusene 408 og 409 (UNIT 408 og 409 i smarT.NC) for fastsetting av nullpunkt i midten av en not eller i midten av et steg ■ PLANE-funksjon: Inndata for aksevinkel ■ Brukerdokumentasjon som kontekstsensitiv hjelp direkte på TNC ■ Matereduksjon ved konturlommebearbeiding når verktøyet er i fullt inngrep. ■ smarT.NC: Konturlomme på mal ■ smarT.NC: Parallellprogrammering mulig ■ smarT.NC: Forhåndsvisning av konturprogrammer i filbehandleren ■ smarT.NC: Posisjoneringsstrategi ved punktbearbeidinger
Oppgraderingsfunksjoner FCL 4	
Frikobling av vesentlig videreutvikling	■ Grafisk fremstilling av beskyttelsesrom ved aktiv kollisjonsovervåkning DCM ■ Håndrattoverlagring i stanset tilstand ved aktiv kollisjonsovervåkning DCM ■ 3D-grunnrotering (oppspenningskompensasjon, må innrettes av maksinprodusenten)



Inndataformater og enheter for TNC-funksjoner	
Posisjoner, koordinater, sirkelradius, faselengder	-99 999.9999 til +99 999.9999 (5,4: siffer foran komma ,siffer bak komma) [mm]
Sirkelradius	-99 999.9999 til +99 999.9999 ved direkte innføring, via programmering av Q-parameter opptil 210 m radius mulig (5,4: siffer foran komma ,siffer bak komma) [mm]
Verktøynumre	0 til 32 767,9 (5,1)
Verktøynavn	32 tegn, skrevet mellom anførselstegn ved TOOL CALL. Tillatte spesialtegn: #, \$, %, &, -
Deltaverdier for verktøykorrekturer	-999,9999 til +999,9999 (3,4) [mm]
Spindelturtall	0 til 99 999,999 (5,3) [o/min]
Matinger	0 til 99 999,999 (5,3) [mm/min] eller [mm/tann] eller [mm/o]
Forsinkelse i syklus 9	0 til 3 600,000 (4,3) [s]
Gjengestigning i diverse sykluser	-99,9999 til +99,9999 (2,4) [mm]
Vinkel for spindelorientering	0 til 360,0000 (3,4) [°]
Vinkel for polarkoordinater, rotasjon, dreie plan	-360,0000 til 360,0000 (3,4) [°]
Polarkoordinatvinkel for skruelinje-interpolasjon (CP)	-99 999,9999 til +99 999,9999 (5,4) [°]
Nullpunktumre i syklus 7	0 til 2 999 (4,0)
Målefaktor i syklus 11 og 26	0,000001 til 99,999999 (2,6)
Tilleggsfunksjoner M	0 til 999 (3,0)
Q-parameterumre	0 til 1999 (4,0)
Q-parameterverdier	-999 999 999 til +999 999 999 (9 sifre, flytende desimal)
Merker (LBL) for programhopp	0 til 999 (3,0)
Merker (LBL) for programhopp	Valgfri tekststreng mellom anførselstegn ("")
Antall programdelgjentakelser REP	1 til 65 534 (5,0)
Feilnummer ved Q-parameterfunksjon FN14	0 til 1099 (4,0)
Spline-parameter K	-9,9999999 til +9,9999999 (1,7)
EkspONENT for spline-parameter	-255 til 255 (3,0)
Normalvektorer N og T ved 3D-korrektur	-9,9999999 til +9,9999999 (1,7)



18.4 Skifte bufferbatteri

Når styringen er koblet ut, forsyner et bufferbatteri TNC med strøm for ikke å miste data i RAM-minnet.

Hvis TNC viser meldingen **Skift bufferbatteri**, må batteriet skiftes ut:




OBS! Livsfare!

For å skifte ut bufferbatteriet må du koble ut maskinen og TNC.

Bufferbatteriet skal bare skiftes ut av opplært personell.

Batteritype: 1 litiumbatteri, type CR 2450N (Renata) ID 315878-01

- 1 Bufferbatteriet er plassert på baksiden av MC 422 D
- 2 Skift ut batteriet. Nytt batteri kan bare settes inn i riktig posisjon

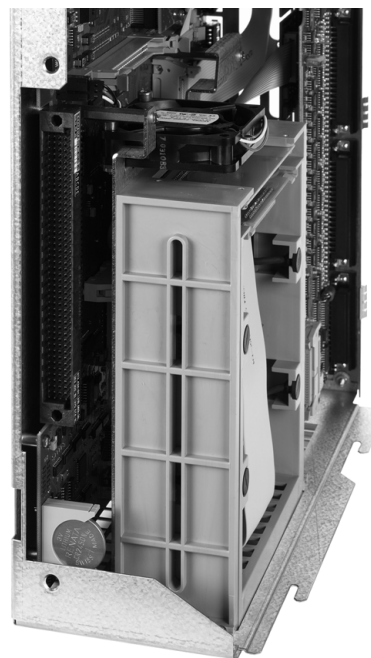

Oversiktstabeller

Bearbeidingssykluser

Syklus-nummer	Syklusbetegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
7	Nullpunktforskyvning	■	
8	Speiling	■	
9	Forsinkelse	■	
10	Rotering	■	
11	Skalering	■	
12	Programanrop	■	
13	Spindelorientering	■	
14	Konturdefinisjon	■	
19	Dreie arbeidsplan	■	
20	Konturdata SL II	■	
21	Forboring SL II		■
22	Utfresing SL II		■
23	Bunnplan dybde SL II		■
24	Sidetoleranse SL II		■
25	Konturkjede		■
26	Aksespesifikk skalering	■	
27	Sylindermantel		■
28	Sylindermantel notfresing		■
29	Sylindermantel steg		■
30	Kjøre 3D-data		■
32	Toleranse	■	
39	Sylindermantel, utvendig kontur		■
200	Boring		■
201	Sliping		■
202	Utboring		■
203	Universalboring		■



Syklus-nummer	Syklusbetegnelse	DEF-aktiv	CALL-aktiv
204	Senking bakover		■
205	Universaldypboring		■
206	Gjengeboring med Rigid Tapping, ny		■
207	Gjengeboring uten Rigid Tapping, ny		■
208	Borefresing		■
209	Gjengeboring med sponbrudd		■
220	Punktmal på sirkel	■	
221	Punktmal på linjer	■	
230	Planfresing		■
231	Skråflate		■
232	Planfresing		■
240	Sentrering		■
241	Dypboring		■
247	Sette nullpunkt	■	
251	Komplett bearbeiding rektangulær lomme		■
252	Komplett bearbeiding sirkellomme		■
253	Notfresing		■
254	Avrundet not		■
256	Komplett bearbeiding firkanttapp		■
257	Komplett bearbeiding sirkeltapp		■
262	Gjengefresing		■
263	Forsenkningsgjengefresing		■
264	Boregjengefresing		■
265	Heliks-boregjengefresing		■
267	Fresing utvendig gjenge		■
270	Konturkjededata	■	
275	Konturnot, trokoidal		■

Tilleggsfunksjoner

M	Funksjon	Funksjon på blokk - Start	Slutt	Side
M0	Programkjøring STOPP/ev. spindel STOPP/ ev. kjølevæske AV		■	Side 329
M1	Valgfri programkjøring STOPP / spindel STOPP / kjølevæske AV (maskinavhengig)		■	Side 578
M2	Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølevæske AV/ev. slette statusvisning (avhengig av maskinparameter)/hopp tilbake til blokk 1		■	Side 329
M3	Spindel PÅ med urviseren	■		Side 329
M4	Spindel PÅ mot urviseren	■		
M5	Spindel STOPP		■	
M6	Verktøyskift/programkjøring STOPP (avhengig av maskinparameter)/spindel STOPP		■	Side 329
M8	Kjølemiddel PÅ	■		Side 329
M9	Kjølemiddel AV		■	
M13	Spindel PÅ i retning med urviseren/kjølemiddel PÅ	■		Side 329
M14	Spindel PÅ i retning mot urviseren/kjølemiddel på	■		
M30	Samme funksjon som M2		■	Side 329
M89	Fri tilleggsfunksjon eller syklusvalg, virker modalt (avhengig av maskinparameter)	■	■	Syklus- håndbok
M90	Bare i slepedrift: Konstant banehastighet på hjørner		■	Side 333
M91	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til maskinnullpunktet	■		Side 330
M92	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til en posisjon som er definert av maskinprodusenten, f.eks. verktøyskiftposisjonen	■		Side 330
M94	Redusering av roteringsaksevisningen til en verdi under 360°	■		Side 449
M97	Bearbeiding av små konturtrinn		■	Side 335
M98	Fullstendig bearbeiding av åpne konturer		■	Side 337
M99	Blokkvis syklusoppkalling		■	Syklus- håndbok
M101	Automatisk verktøyskift med søsterverktøy, ved utløpt levetid		■	Side 196
M102	Tilbakestille M101		■	
M103	Redusere mating ved nedsenking til faktor F (prosentverdi)	■		Side 338
M104	Ny aktivering av nullpunktet som ble satt sist	■		Side 332
M105	Gjennomføre bearbeiding med andre k_v -faktor	■		Side 620
M106	Gjennomføre bearbeiding med første k_v -faktor	■		
M107	Undertrykke feilmelding for søsterverktøy med toleranse	■		Side 196
M108	Tilbakestille M107		■	



M	Funksjon	Funksjon på blokk - Start	Slutt	Side
M109	Konstant banehastighet på verktøyskjær (mateøkning og materedusering)	■		Side 340
M110	Konstant banehastighet på verktøyskjær (bare materedusering)	■		
M111	Tilbakestill M109/M110		■	
M114	Autom. korrigering av maskingeometrien under arbeid med dreieakser	■		Side 450
M115	Tilbakestill M114		■	
M116	Mating ved roteringsakser i mm/min	■		Side 447
M117	Tilbakestill M116		■	
M118	Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen	■		Side 343
M120	Forhåndsberegne radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD)	■		Side 341
M124	Ikke ta hensyn til punkter ved kjøring av ikke-korrigerende linjeblokker	■		Side 334
M126	Kjøre roteringsaksen optimalt i banen	■		Side 448
M127	Tilbakestill M126		■	
M128	Verktøyspissen blir stående i samme posisjon når dreieaksene posisjoneres (TCPM)	■		Side 451
M129	Tilbakestill M128		■	
M130	I posisjoneringsblokk: Punktene refererer til det udreide koordinatsystemet	■		Side 332
M134	Presisjonsstopp på ikke-tangentiale konturoverganger ved posisjoneringer med roteringsakser	■		Side 454
M135	Tilbakestill M134		■	
M136	Mating F i millimeter pr. spindelomdreining	■		Side 339
M137	Tilbakestill M136		■	
M138	Velge dreieakser	■		Side 454
M140	Retur fra konturen i verktøyakseretningen	■		Side 344
M141	Forbikoble touch-probe-kontroll	■		Side 345
M142	Slette modal programmeringsinformasjon	■		Side 346
M143	Slette grunnrotering	■		Side 346
M144	Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken ved faktisk/nominell posisjon på slutten av blokken	■		Side 455
M145	Tilbakestill M144		■	
M148	Heve verktøyet automatisk fra konturen ved NC-stopp	■		Side 347
M149	Tilbakestill M148		■	
M150	Undertrykke endebrytermelding (funksjon som virker blokkvis)	■		Side 348
M200	Laserskjæring: Avgi programmert spenning direkte	■		Side 349
M201	Laserskjæring: Avgi spenning som funksjon av distanse	■		
M202	Laserskjæring: Avgi spenning som funksjon av hastighet	■		
M203	Laserskjæring: Avgi spenning som funksjon av tid (rampe)	■		
M204	Laserskjæring: Avgi spenning som funksjon av tid (puls)	■		



SYMBOLE

3D-korrigerings
 rundfres ... 456
 3D-touch-probe
 administrere forskjellige
 kalibreringsdata ... 518
 kalibrere
 koblende ... 516
 3D-visning ... 552

A

ACC ... 403
 Adaptiv matingskontroll ... 391
 Administrere oppspenninger ... 370
 AFC ... 391
 Administrere nullpunkter ... 504
 Angi
 tilleggsfunksjoner ... 328
 Angi spindelturtall ... 193
 Animasjon PLANE-funksjon ... 425
 Antivibrasjonsfunksjon ... 403
 Åpne en BMP-fil ... 145
 Åpne en Excel-fil ... 142
 Åpne en GIF-fil ... 145
 Åpne en INI-fil ... 144
 Åpne en JPG-fil ... 145
 Åpne en PNG-fil ... 145
 Åpne en TXT-fil ... 144
 Åpne grafikkfiler ... 145
 Åpne konturhjørner M98 ... 337
 Åpne tekstfiler ... 144
 Arbeidsromovervåking ... 561, 600
 Arkivfiler ... 139, 140
 ASCII-filer ... 404
 Automatisk programstart ... 576
 Automatisk
 skjæredataberegning ... 184, 409
 Automatisk verktøymåling ... 182
 Avbryte bearbeidingen ... 567
 Avhengige filer ... 598

B

Bane ... 119
 Banebevegelser
 polarkoordinater
 linje ... 236
 oversikt ... 235
 sirkelbane med tangential
 tilknytning ... 238
 sirkelbane rundt pol CC ... 237
 rettvinklede koordinater
 rettvinklede koordinater
 linje ... 223
 oversikt ... 222
 sirkelbane med fastsatt
 radius ... 228
 sirkelbane med tangential
 tilknytning ... 230
 sirkelbane rundt sirkelsentrum
 CC ... 227
 Banefunksjoner
 grunnlag ... 214
 grunnleggende
 forhåndsposisjonering ... 217
 sirkler og sirkelbuer ... 216
 Begrense arbeidsområde ... 387
 Behandle DXF-data ... 244
 bestemme nullpunkt ... 248
 filter for boringsposisjoner ... 258
 grunninnstillinger ... 246
 innstille layer ... 247
 velge bearbeidingsposisjoner ... 253
 velge boringsposisjoner
 diameterangivelse ... 256
 enkeltvalg ... 254
 mouseover ... 255
 velge kontur ... 250
 Beregne bearbeidingsstid ... 557
 Beregning av skjæredata ... 409
 Bestemme emnemateriale ... 410

B

Blokk
 sette inn, endre ... 110
 slette ... 110
 Bruke probefunksjoner med mekaniske
 prober eller måleur ... 533
 Brukerparametere
 generelt
 for 3D-touch-probe ... 621
 for bearbeiding og
 programkjøring ... 635
 for ekstern
 dataoverføring ... 621
 for TNC-visninger, TNC-
 redigering ... 625
 Brukerparametere ... 620
 generelle

D

Datagrensesnitt
 pluggtilordninger ... 637
 Dataoverføringshastighet ... 585
 Dataoverføringsprogramvare ... 587
 DCM ... 355
 Deaktivere oppspenning ... 372
 Definere lokale Q-parametere ... 285
 Definere råemne ... 105
 Definere remanente Q-
 parametere ... 285
 Delfamilier ... 286
 Dialog ... 107
 Dreie arbeidsplan ... 423, 534
 manuelt ... 534
 Dreieakser ... 450, 451
 Driftsmoduser ... 78
 Driftstider ... 610
 Dynamisk kollisjonsovervåking ... 355
 programtest ... 360
 verktøyholder ... 188



E

Ekstern dataoverføring
iTNC 530 ... 146
Ekstern tilgang ... 614
Ekstra
 statusvisning ... 83
Ellipse ... 321
Emneposisjoner
 absolutte ... 101
 inkrementale ... 101
Endre oppspenningsutstyr ... 367
Endre spindelturtall ... 496
Erstatte tekster ... 115
Ethernet-grensesnitt
 Innføring ... 589
 koble til/fra
 nettverksstasjoner ... 148
 Muligheter for tilkobling ... 589

F

Fas ... 224
Fastsette nullpunkt manuelt
FCL ... 582
FCL-funksjon ... 10
Feilliste ... 162
Feilmeldinger ... 161, 162
 hjelp ved ... 161
Fil
 opprette ... 127
Filbehandling ... 119
 anrop ... 122
 Avhengige filer ... 598
 beskytte fil ... 136
 ekstern dataoverføring ... 146
 fil
 opprette ... 127
 filnavn ... 117
 filtype ... 116
 eksterne filtyper ... 118
 funksjonsoversikt ... 120
 gi fil nytt navn ... 135
 kataloger ... 119
 kopiere ... 131
 opprette ... 127
 kopiere fil ... 128
 kopiere tabeller ... 130
 markere filer ... 133
 overskrive filer ... 129
 slette fil ... 132
 snarveier ... 138
 velge fil ... 124

F

Filstatus ... 122
Filter for boreposisjoner ved DXF-
 dataoverføring ... 258
FixtureWizard ... 363, 374
Fjerne oppspenningsutstyr ... 367
Flate-normalvektor ... 433
FN14: ERROR: Vise
 feilmeldinger ... 295
FN15: PRINT: Vise tekster
 uformatert ... 299
FN19: PLC: overføre verdier til
 PLS ... 299
Foreta programvareoppdatering ... 584
Forh.innst.tab
Forhåndsinnstillingstabell ... 504
 For palett ... 463
 lagre prøveresultater ... 514
Forlate
 MOD-funksjon ... 580
Forlate kontur ... 218
Formatinformasjon ... 649
FS, Funksjonell sikkerhet ... 497
Full sirkel ... 227
Funksjonell sikkerhet FS ... 497

G

G01-blokkgenerering ... 606
Generell
 statusvisning ... 81
Globale programinnstillinger ... 376
GOTO under avbrudd ... 567
Grafikker
 forstørre utsnitt ... 555
 ved programmering ... 156, 158
 utsnittsforstørrelse ... 157
 visninger ... 550
Grafisk simulering ... 556
 vise verktøy ... 556
Grenseplan ... 387
Grunnleggende ... 98
Grunnrotering
 registrering i manuell drift ... 521,
 523, 524

H

Håndratt ... 485
Harddisk ... 116
Heliks-interpolasjon ... 239
Hjelp ved feilmeldinger ... 161
Hjelpesystem ... 166
Hjørneavrunding ... 225
Hovedakser ... 99
Hoveddatamaskindrift ... 615
Hurtiggang ... 174

I

IGES-filer ... 262
Indekserte verktøy ... 186
Inndeling av programmer ... 154
Innkobling ... 480
Installere servicepakke ... 584
iTNC 530 ... 74

K

Katalog
 kopiere ... 131
 opprette ... 127
 slett ... 132
Kjøre maskinakser ... 483
 med eksterne retningstaster ... 483
 med håndrattet ... 485
 trinnavst ... 484
Kjøre over referansepunkter ... 480
Kjøre til kontur ... 218
Klartekstdialog ... 107
Koble til/fra USB-enheter ... 149
Kollisjonsovervåkning ... 355
Kompensere skråstilling av emnet
 med to borer ... 520, 529
 med to sirkeltapper ... 523, 529
 ved å måle to punkter for en
 linje ... 519
Konfigurere
 Ethernet-grensesnitt ... 589
 trådløst håndratt ... 616
Konfigurere filbehandlingen
 med MOD ... 597
Konstant banehastighet M90 ... 333
Kontekstsensitiv hjelp ... 166
Kontrollere akseposisjoner ... 499
Kontrollere harddisk ... 611
Kontrollere lagringsmedium ... 611
Kontrollere posisjonen til
 oppspenningsutstyret ... 368

K

Kontrollpanel ... 77
 Kopiere programdeler ... 113
 Kule ... 325

L

Lade oppspenning ... 371, 372
 Laserskjæring, tilleggsfunksjoner ... 349
 Laste ned hjelpefiler ... 171
 Læresnitt ... 395
 Lese systemtid ... 309
 Linje ... 223, 236
 Lister over feilmeldinger ... 162
 Lommekalkulator ... 155
 Look ahead ... 341

M

M91, M92 ... 330
 Måle emner ... 530
 Maskinparameter
 for 3D-touch-probe ... 621
 for bearbeiding og
 programkjøring ... 635
 for ekstern dataoverføring ... 621
 for TNC-visninger og TNC-
 redigeringen ... 625
 Maskinparametere
 Maskinspesifikke
 brukerparametere ... 599
 Matefaktor for innstikksbevegelser
 M103 ... 338
 Mating ... 495
 endre ... 496
 ved roteringsakser, M116 ... 447
 Mating i millimeter/spindelomdreining
 M136 ... 339
 Matingskontroll automatisk ... 391
 M-funksjoner
 Se tilleggsfunksjoner
 Mid-program-oppstart ... 571
 etter strømbrudd ... 571
 MOD-funksjon
 Oversikt ... 581

N

NC-feilmeldinger ... 161, 162
 Nestinger ... 271
 Nettverksinnstillinger ... 589
 Nettverkstilkobling ... 148
 Nøkkeltall ... 583
 Nullpunktstabell
 lagre proberesultater ... 513
 Ny start mot kontur ... 575

O

Oppdatere TNC-programvare ... 584
 Opprette ... 119, 127
 datagrensesnitt ... 585
 Oppspenningsutstyrsmler ... 363, 373
 Oppspenningsutstyrsovervåking ... 362
 Overføre aktuell posisjon ... 108
 Overlagre håndrattposisjoner
 M118 ... 343
 Overlagrede transformasjoner ... 376
 Overvåke spindelbelastning ... 402
 Overvåking
 kollisjon ... 355

P

Palettabell
 bruk ... 460, 466
 kjøre ... 465, 477
 overta koordinater ... 461, 467
 velge og lukke ... 462, 471
 Palettforhåndsinnstilling ... 463
 Palettnullpunkt ... 463
 Parameterprogrammiering:Se Q-
 parameterprogrammierung
 PDF-visning ... 141
 PLANE-funksjon ... 423
 animasjon ... 425
 automatisk dreining ... 440
 definisjon aksewinkel ... 438
 definisjon eulersk vinkel ... 431
 definisjon projeksjonsvinkel ... 429
 definisjon punkter ... 435
 definisjon romvinkel ... 427
 definisjon vektor ... 433
 inkremental definisjon ... 437
 posisjonering ... 440
 skråfresing ... 446
 tilbakestille ... 426
 velge mulige løsninger ... 443
 Plantegning ... 550
 Plassere oppspenningsutstyr ... 365
 Pluggtilordning datagrensesnitt ... 637
 Pocket table ... 190
 Polarkoordinater
 grunnleggende ... 100
 programmere ... 235

P

Posisjonering
 med manuell inntasting ... 542
 ved dreid arbeidsplan ... 332, 455
 Probesykluser
 manuell drift ... 511
 Se brukerhåndboken Touch-probe-
 sykluser
 Program
 åpne nytt ... 105
 inndeling ... 154
 -oppbygging ... 103
 redigere ... 109
 Programdelgjentakelse ... 268
 Programhopp med GOTO ... 567
 Programinnstillinger ... 353
 Programkjøring
 avbryt ... 567
 fortsett etter avbrytelse ... 570
 globale programinnstillinger ... 376
 hoppe over blokker ... 577
 mid-program-oppstart ... 571
 oversikt ... 565
 utfør ... 566
 programkjøring
 Programmere verktøybevegelser ... 107
 Programnavn:Se filbehandling, filnavn
 Programoppkalling
 vilkårlig program som
 underprogram ... 269
 Programstyring:Se filbehandling
 Programtest
 oversikt ... 558
 stille inn hastighet ... 549
 til en bestemt blokk ... 562
 utføre ... 561
 Programvarealternativer ... 645
 Programvarenummer ... 582



Q

- Q-parameteprogrammering
 - vinkelfunksjoner ... 289
- Q-parameter
 - kontrollere ... 293
 - lokale parametere QL ... 282
 - overføre verdier til PLS ... 299
 - remanente parametere QL ... 282
 - viser uformatert ... 299
- Q-parametere
 - forhåndstilordnete ... 315
- Q-parameterprogrammering ... 282, 304
 - hvis-/så-avgjørelser ... 291
 - matematiske
 - grunnfunksjoner ... 287
 - merknader til
 - programmeringen ... 284, 306, 307, 308, 312, 314
 - tilleggsfunksjoner ... 294

R

- Radiuskorrigerings ... 209
 - inntasting ... 211
 - utvendige hjørner, innvendige hjørner ... 212
- Referansesystem ... 99
- Regning med parentes ... 300
- Retur fra konturen ... 344
- Roteringsakse
 - kjøre roteringsaksen optimalt i banen: M126 ... 448
 - redusere visning: M94 ... 449

S

- Sette inn kommentarer ... 152
- Sette nullpunkt ... 502
 - uten 3D-touch-probe ... 502
- Sette nullpunktet manuelt
 - hjørne som nullpunkt ... 526
 - i en vilkårlig akse ... 525
 - senterlinje som nullpunkt ... 528
 - sirkelsentrum som nullpunkt ... 527
 - via boringer/tapper ... 529
- Sikkerhetskopierte data ... 118
- Sikkerhetskopierte oppspenning ... 371
- Sirkelbane ... 227, 228, 230, 237, 238
- Sirkelsentrum ... 226
- Skifte akser ... 382
- Skifte bufferbatteri ... 650
- Skifte mellom små og store bokstaver ... 405

S

- Skjæredatatabell ... 409
- Skjerm bilde ... 75
- Skjerminndeling ... 76
- Skråfresing i dreid plan ... 446
- Skrive probeverdier i en nullpunktstabell ... 513
- Skrive probeverdier i
 - forhåndsinnstillingstabell ... 514
- Skruelinje ... 239
- Søke etter verktøynavn ... 194
- Søkefunksjon ... 114
- SPEC FCT ... 352
- Spesialfunksjoner ... 352
- Statusvisning ... 81
- STEP-filer ... 262
- Stille inn overføringshastighet ... 585
- Stille inn systemtid ... 612
- Stille inn tidssone ... 612
- Strengparameter ... 304
- Sylinder ... 323

T

- Teach In ... 108, 223
- Tekniske data ... 640
- Tekstfil
 - finne tekstdele ... 408
 - redigeringsfunksjoner ... 405
 - slettefunksjoner ... 406
- Tekstfiler
 - Åpne og gå ut ... 404
- Tekstvariabler ... 304
- Teleservice ... 613
- Tilbehør ... 94
- Tildele
 - datagrensesnitt ... 586

T

- Tilleggsakser ... 99
- Tilleggsfunksjoner
 - for banebevegelser ... 333
 - for koordinatangivelser ... 330, 447
 - for laserskjæremaskiner ... 349
 - for programkjøringskontroll ... 329
 - for spindel og kjølevæske ... 329
- TNCguide ... 166
- TNCremo ... 587
- TNCremoNT ... 587
- Touch-probe-overvåkning ... 345
- Trådløst håndratt ... 488
 - Statistikdata ... 618
 - Stille inn kanal ... 617
 - Stille inn sendereffekt ... 618
 - Tilordne håndrattholder ... 616
- Trigonometri ... 289

U

- Underprogram ... 267
- Utkobling ... 482
- Utviklingsnivå ... 10

V

Valgnummer ... 582
 Velge
 MOD-funksjon ... 580
 Velge kontur fra DXF ... 250
 Velge kontursegmenter grafisk ... 260
 Velge måleenhet ... 105
 Velge nullpunkt ... 102
 Velge posisjoner fra DXF ... 253
 Velge verktøytype ... 184
 Verktøybehandling ... 200
 Verktøybruddovervåking ... 402
 Verktøydata
 angi i tabell ... 178
 deltaverdier ... 177
 indeksere ... 186
 kalle opp ... 193
 Verktøyets data
 legge inn i programmet ... 177
 Verktøyets skjæremateriale ... 184, 411
 Verktøyholderkinematikk ... 188
 Verktøyinnsatsfil ... 197
 Verktøyinnsatstest ... 197
 Verktøykorrektur
 lengde ... 208
 radius ... 209
 Verktøylengde ... 176
 Verktøymåling ... 182
 Verktøynavn ... 176
 Verktøynummer ... 176
 Verktøyradius ... 176
 Verktøyskift ... 195
 Verktøytabell
 inntastingsmuligheter ... 178
 redigere, lukke ... 185
 redigeringsfunksjoner ... 186, 202,
 204
 Versjonsnummer ... 583
 Vinkelfunksjoner ... 289
 Virtuell akse VT ... 386
 Virusbeskyttelse ... 93
 Vise CAD-data ... 262
 Vise hjelp-filer ... 609
 Vise HTML-filer ... 142
 Vise Internett-filer ... 142
 Visning i 3 plan ... 551

W

WMAT.TAB ... 410

Z

ZIP-arkiv ... 143
 ZIP-filer ... 139, 140



Funksjonsoversikt DIN/ISO

iTNC 530

M-funksjoner	
M00	Programkjøring STOPP/spindel STOPP/kjølemiddel AV
M01	Valgfri programkjøring STOPP
M02	Programkjøring STOPP / spindel STOPP / Kjølemiddel AV / slett ev. statusvisning (avhengig av maskinparameter) / hopp tilbake til blokk 1
M03	Spindel PÅ med urviseren
M04	Spindel PÅ mot urviseren
M05	Spindel STOPP
M06	Verktøyskift/programkjøring STOPP (avhengig av maskinparameter)/spindel STOPP
M08	Kjølemiddel PÅ
M09	Kjølemiddel AV
M13	Spindel PÅ med urviseren / kjølemiddel PÅ
M14	Spindel PÅ mot urviseren / kjølemiddel på
M30	Samme funksjon som M02
M89	Fri tilleggsfunksjon eller Syklusoppkalling, virker modalt (avhengig av maskinparameter)
M90	Bare i slepedrift: Konstant banehastighet på hjørner
M99	Blokkvis syklusoppkalling
M91	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til maskinnullpunktet
M92	I posisjoneringsblokk: Koordinatene refererer til en posisjon som er definert av maskinprodusenten, f.eks. til verktøyskiftposisjonen
M94	Redusering av roteringsaksevisningen til en verdi under 360°
M97	Bearbeiding av små konturtrinn
M98	Fullstendig bearbeiding av åpne konturer
M101	Automatisk verktøyskift med søsterverktøy, ved utløpt levetid
M102	Tilbakestill M101
M103	Redusering av mating ved innstikk til faktor F (prosentverdi)
M104	Ny aktivering av nullpunktet som ble satt sist
M105	Gjennomføre bearbeiding med andre kv-faktor
M106	Gjennomføre bearbeiding med første kv-faktor
M107	Undertrykke feilmelding for søsterverktøy med toleranse
M108	Tilbakestill M107

M-funksjoner	
M109	Konstant banehastighet på verktøyskjær (mateøkning og matereduksjon)
M110	Konstant banehastighet på verktøyskjæret (bare matereduksjon)
M111	Tilbakestill M109/M110
M114	Autom. korrigering av maskingeometrien når du arbeider med dreieakser
M115	Tilbakestill M114
M116	Mating ved vinkelakser i mm/min
M117	Tilbakestill M116
M118	Overlagre håndrattposisjonering under programkjøringen
M120	Forhåndsregne radiuskorrigert kontur (LOOK AHEAD)
M124	Ikke ta hensyn til punkter ved kjøring av ikke-korrigerende linjeblokker
M126	Kjøre roteringsaksen optimalt i banen
M127	Tilbakestill M126
M128	Verktøyspissen blir stående i samme posisjon når dreieaksene posisjoneres (TCPM)
M129	Tilbakestill M128
M130	I posisjoneringsblokk: Punktene refererer til udreid koordinatsystem
M134	Presisjonsstopp på ikke-tangentiale konturoverganger ved posisjonerer med roteringsakser
M135	Tilbakestill M134
M136	Mating F i millimeter pr. spindelomdreining
M137	Tilbakestill M136
M138	Velge dreieakser
M142	Slette modal programmeringsinformasjon
M143	Slette grunnrotering
M144	Det blir tatt hensyn til maskinkinematikken ved faktisk/nominell posisjon på slutten av blokken
M145	Tilbakestill M144
M150	Forbikoble endebrytermeldinger



M-funksjoner	
M200	Laserskjæring: Avgj programmert spenning direkte
M201	Laserskjæring: Vise spenningen som funksjon av distansen
M202	Laserskjæring: Vise spenningen som funksjon av hastigheten
M203	Laserskjæring: Vise spenningen som funksjon av tid (rampe)
M204	Laserskjæring: Avgj spenningen som funksjon av tid (tidsavhengig puls)

G-funksjoner	
Verktøybevegelser	
G00	Lineær interpolasjon, kartesisk, med hurtiggang
G01	Lineær interpolasjon, kartesisk
G02	Sirkulær interpolasjon, kartesisk, med urviseren
G03	Sirkulær interpolasjon, kartesisk, mot urviseren
G05	Sirkulær interpolasjon, kartesisk, uten angivelse av rotasjonsretningen
G06	Sirkulær interpolasjon, kartesisk, tangential konturtilknytning
G07*	Akseparallell posisjoneringsblokk
G10	Lineær interpolasjon, polar, med hurtiggang
G11	Lineær interpolasjon, polar
G12	Sirkulær interpolasjon, polar, med urviseren
G13	Sirkulær interpolasjon, polar, mot urviseren
G15	Sirkulær interpolasjon, polar, uten angivelse av rotasjonsretningen
G16	Sirkulær interpolasjon, polar, tangential konturtilknytning

Fas/avrunding/kjøre frem til, ev. tilbake fra kontur	
G24*	Faser med faslengde R
G25*	Hjørneavrunding med radius R
G26*	Forsiktig (tangential) kjøring frem til en kontur med radius R
G27*	Forsiktig (tangential) kjøring tilbake fra en kontur med radius R

Verktøydefinisjon	
G99*	Med verktøynummer T, lengde L, radius R
Radiuskorrigerings av verktøy	
G40	Ingen radiuskorrigerings av verktøy
G41	Verktøybanekorrigerings, til venstre for konturen
G42	Verktøybanekorrigerings, til høyre for konturen
G43	Akseparallell korrigerings for G07, forlengelse
G44	Akseparallell korrigerings for G07, avkorting

Råemne-definisjon for grafikk	
G30	(G17/G18/G19) minimumspunkt
G31	(G90/G91) maksimumspunkt

G-funksjoner	
Sykluser for utføring av borer og gjenger	
G240	Sentrering
G200	Boring
G201	Sliping
G202	Utboring
G203	Universalboring
G204	Senking bakover
G205	Universaldypboring
G206	Gjengeboring med Rigid Tapping
G207	Gjengeboring uten Rigid Tapping
G208	Borefresing
G209	Gjengeboring med sponbrudd
G241	Dypboring

Sykluser for utføring av borer og gjenger	
G262	Gjengefresing
G263	Forsenkningsgjengefresing
G264	Boregjengefresing
G265	Heliks-boregjengefresing
G267	Fresing av utvendig gjenge

Sykluser for fresing av lommer, tapper og noter	
G251	Firkantlomme komplett
G252	Rund lomme komplett
G253	Not komplett
G254	Rund not komplett
G256	Firkanttapp
G257	Sirkeltapp

Sykluser for utføring av punktmaler	
G220	Punktmal på sirkel
G221	Punktmal på linjer

SL-sykluser gruppe 2	
G37	Kontur, definisjon av numre på delkonturunderprogrammer
G120	Definere konturdata (gjelder for G121 til G124)
G121	Forboring
G122	Konturparallell utfresing (skrubbing)
G123	Dybdeslett-fresing
G124	Sideslett-fresing
G125	Konturkjede (bearbeide åpen kontur)
G127	Sylindermantel
G128	Sylindermantel notfresing
G275	Konturnot, trokoidal

Omregninger av koordinater	
G53	Nullpunktforskyvning fra nullpunktstabeller
G54	Nullpunktforskyvning i programmet
G28	Speiling av konturen
G73	Dreining av koordinatsystemet
G72	Skalering, forminske/forstørre konturen
G80	Dreie arbeidsplan
G247	Fastsette nullpunkt



G-funksjoner	
Sykluser for planfresing	
G60	Kjøre 3D-data
G230	Planfresing av plane flater
G231	Planfresing av flater med vilkårlig skråning
*) funksjonen gjelder blokkvis	
Touch-probe-sykluser for registrering av skråstilling	
G400	Grunnrotering over to punkter
G401	Grunnrotering over to borer
G402	Grunnrotering over to tapper
G403	Korrigerer grunnrotering med én roteringsakse
G404	Angi grunnrotering
G405	Kompensere skråstilling med C-akse
Touch-probe-sykluser for fastsetting av nullpunkt	
G408	Nullpunkt notsentrum
G409	Nullpunkt stegsentrum
G410	Nullpunkt trekant, innvendig
G411	Nullpunkt trekant, utvendig
G412	Nullpunkt sirkel, innvendig
G413	Nullpunkt sirkel, utvendig
G414	Nullpunkt hjørne, utvendig
G415	Nullpunkt hjørne, innvendig
G416	Nullpunkt hullsirkelsentrum
G417	Nullpunkt i probeakse
G418	Nullpunkt i midten av 4 borer
G419	Nullpunkt i valgfri akse
Touch-probe-sykluser for måling av emne	
G55	Måle vilkårlig koordinat
G420	Måle vilkårlig vinkel
G421	Måle boring
G422	Måle rund tapp
G423	Måle rektangulær lomme
G424	Måle rektangulær tapp
G425	Måle not
G426	Måle stegbredde
G427	Måle vilkårlig koordinat
G430	Måle hullsirkelsentrum
G431	Måle vilkårlig plan
Touch-probe-sykluser for kinematikkoppmåling	
G450	Kalibrere TT
G481	Måle verktøylengde
G482	Måle verktøyradius
G483	Måle verktøylengde og - radius
Touch-probe-sykluser for verktøyoppmåling	
G480	Kalibrere TT
G481	Måle verktøylengde
G482	Måle verktøyradius
G483	Måle verktøylengde og - radius
G484	Kalibrere infrarød-TT

G-funksjoner	
Spesialsykluser	
G04*	Forsinkelse med F sekunder
G36	Spindelorientering
G39*	Programanrop
G62	Toleranseavvik for hurtig konturfresing
G440	Måle akseforskyvelse
G441	Hurtigprobing
Definere arbeidsplan	
G17	Plan X/Y, verktøyakse Z
G18	Plan Z/X, verktøyakse Y
G19	Plan Y/Z, verktøyakse X
G20	Verktøyakse IV
Måleangivelser	
G90	Absolutte måleangivelser
G91	Inkrementelle måleangivelser
Måleenhet	
G70	Måleenhet tomme (fastsettes ved programstart)
G71	Måleenhet mm (fastsettes ved programstart)
Øvrige G-funksjoner	
G29	Siste nominelle posisjonsverdi som pol (sirkelsentrum)
G38	Stopp i programkjøring
G51*	Forhåndsvalg av verktøy (med sentralt verktøyminne)
G79*	Syklusvalg
G98*	Sette labelnummer
*) funksjonen gjelder blokkvis	
Adresser	
%	Programstart
%	Programanrop
#	Nullpunktnummer med G53
AB	Rotasjonsbevegelse rundt X-akse
	Rotasjonsbevegelse rundt Y-akse
C	Rotasjonsbevegelse rundt Z-akse
D	Q-parameterdefinisjoner
DL	Slitasjekorrigerings lengde med T
DR	Slitasjekorrigerings radius med T
E	Toleranse med M112 og M124
F	Mating
F	Forsinkelse med G04
F	Skalering med G72
F	Faktor F-reduksjon med M103
G	G-funksjoner



Adresser	
H	Polarkoordinatvinkel
H	Roteringsvinkel med G73
H	Grensevinkel med M112
I	X-koordinat for sirkelsentrum/pol
J	Y-koordinat for sirkelsentrum/pol
K	Z-koordinat for sirkelsentrum/pol
L	Sett et labelnummer med G98
L	Hopp til label-nr.
L	Verktøylengde med G99
M	M-funksjoner
N	Blokknummer
P	Syklusparameter i bearbeidingssykluser
P	Verdi eller Q-parameter i Q-parameterdefinisjon
Q	Parameter Q
R	Polarkoordinatradius
R	Sirkelradius med G02/G03/G05
R	Avrundingsradius med G25/G26/G27
R	Verktøyradius med G99
S	Spindelturtall
S	Spindelorientering med G36
T	Verktøydefinisjon med G99
T	Verktøyoppkalling
T	Neste verktøy med G51
U	Akse parallell til X-akse
V	Akse parallell til Y-akse
W	Akse parallell til Z-akse
X	X-akse
Y	Y-akse
Z-	Z-akse
*	Slutten av blokken

Kontursykluser

Programoppbygging ved bearbeiding med flere verktøy		
Liste over konturunderprogrammer	G37 P01 ...	
Definere konturdata	G120 Q1 ...	
Definere/kalle opp bor Kontursyklus: forboring Syklusvalg	G121 Q10 ...	
Definere / kalle opp grovfres Kontursyklus: utfresing Syklusvalg	G122 Q10 ...	
Definere / kalle opp slettfres Kontursyklus: bunnplan dybde Syklusanrop	G123 Q11 ...	
Definere / kalle opp slettfres Kontursyklus: sidetoleranse Syklusanrop	G124 Q11 ...	
Slutten på hovedprogrammet, hopp tilbake	M02	
Konturunderprogrammer	G98 ... G98 L0	

Radiuskorrigering for konturunderprogrammene

Kontur	Programmeringsrekkefølge for konturelementer	Radius-korrigering
Innv. (lomme)	med urviseren (CW) mot urviseren (CCW)	G42 (RR) G41 (RL)
Utv. (øy)	med urviseren (CW) mot urviseren (CCW)	G41 (RL) G42 (RR)



Omregninger av koordinater

Koordinatomregning	Aktivere	Deaktivere
Nullpunkt-forskyvning	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Speiling	G28 X	G28
Rotering	G73 H+45	G73 H+0
Skalering	G72 F 0,8	G72 F1
Arbeidsplan	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Arbeidsplan	PLANE ...	PLANE RESET

Q-parameterdefinisjoner

D	Funksjon
00	Tildeling
01	Addisjon
02	Subtraksjon
03	Multiplikasjon
04	Divisjon
05	Rot
06	Sinus
07	Kosinus
08	Roten av kvadratsummen $c = \sqrt{a^2+b^2}$
09	Hvis lik, hopp til labelnummer
10	Hvis ulik, hopp til labelnummer
11	Hvis større, hopp til labelnummer
12	Hvis mindre, hopp til labelnummer
13	Angle (vinkel av c sin a og c cos a)
14	Feilnummer
15	Utskrift
19	Tildeling PLS



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Touch-prober fra HEIDENHAIN

hjælper deg å redusere dødtime og forbedre
dimensjonsstabiliteten til de fremstilte emnene.


Tastesystemer for emner

TT 220 kabelbundet signaloverføring

TS 440, TS 444 Infrarød overføring

TS 640, TS 740 Infrarød overføring

- justere emner
- fastsette nullpunkter
- Måle emner

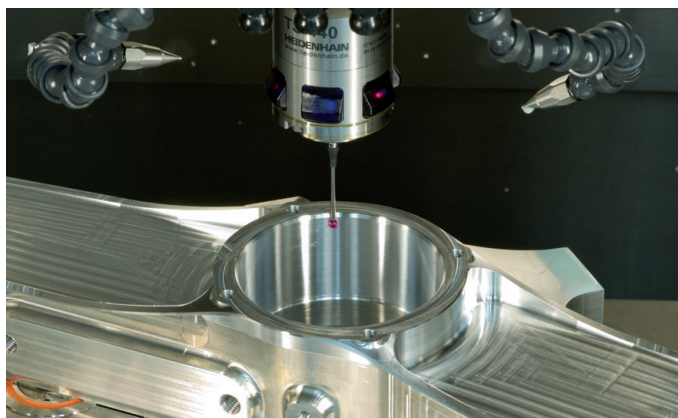

Tastesystemer for verktøy

TT 140 kabelbundet signaloverføring

TT 449 Infrarød overføring

TL berøringsløse lasersystemer

- måle emner
- kontrollere slitasje
- registrere brudd på verktøy

