



HEIDENHAIN

Uporabniški priročnik DIN/ISO-Programiranje

iTNC 530

NC-programska oprema 606420-04 SP8 606421-04 SP8 606424-04 SP8 606425-04 SP8

Slovenski (sl) 3/2016

Tipke in gumbi TNC-ja

Tipke ob zaslonu

Funkcija
Izbira postavitve zaslona
Preklop zaslonskega prikaza med strojnim in programirnim načinom
Gumbi: izbira funkcije na zaslonu
Preklop med orodnimi vrsticami

Črkovnica

Tipka	Funkcija
QWE	Imena datotek, opombe
GFS	DIN/ISO-programiranje

Strojni načini

Tipka	Funkcija
	Ročni način
\bigotimes	Električni krmilnik
≡	smarT.NC
	Pozicioniranje z ročnim vnosom
	Programski tek – Posamezni niz
E	Programski tek – Zaporedje nizov

Programirni načini

Tinka	Funkcija	
	Shranjevanje/urejanje programa	CYCL CY DEF CA
<u> </u>	Programski test	LBL LE SET CA

Upravljanje programov/datotek, TNC-funkcije

Tipka	Funkcija
PGM MGT	Izbiranje in brisanje programov/datotek, zunanji prenos podatkov
PGM CALL	Definiranje priklica programa, izbira preglednic ničelnih točk in preglednic točk
MOD	Izbira MOD-funkcije
HELP	Prikaz pomoči pri sporočanju NC-napak, priklic sistema TNCguide
ERR	Prikaz vseh trenutnih sporočil o napakah
CALC	Prikaz kalkulatorja
Krmilne tipke	
Tipka	Funkcija
	Premikanje svetlega polja

Neposredna izbira nizov, ciklov in parametrskih funkcij

Vrtljivi gumb za pomik in število vrtljajev vretena

ŧ

GOTO

Pomik	Število vrtljajev vretena
50 0 150 WW F %	100 50 150 0 S %

Cikli, podprogrami in ponovitve delov programov

Tipka	Funkcija
TOUCH PROBE	Definiranje ciklov tipalnega sistema
CYCL DEF CYCL CALL	Definiranje in priklic ciklov
LBL LBL SET CALL	Vnos in priklic podprogramov in ponovitev delov programov
STOP	Vnos zaustavitve programa v program

Podatki o orodjih

Tipka

APPR DEP

FK

L,P

¢cc

°°C

CR

СТР

CHF.

RND o:

Programiranje podajanja orodja

Tipka	Funkcija
TOOL DEF	Definiranje podatkov o orodjih v programu
TOOL	Priklic podatkov o orodju

Primik na konturo/odmik s konture

Prosto programiranje kontur FK

Središče kroga/pol za polarne

Krožnica okrog središča kroga

Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem

Krožnica s polmerom

Posneti rob/zaobljen rob

Funkcija

Premica

koordinate

Vnos koordinatnih osi in številk, urejanje

Tipka	Funkcija
X V	Izbira koordinatnih osi oz. vnos v program
0 9	Številke
• 7+	Decimalna pika/sprememba predznaka
ΡΙ	Vnos polarnih koordinat/inkrementalne vrednosti
Q	Programiranje Q-parametrov/ stanje Q-parametrov
+	Dejanski položaj, prevzem vrednosti iz kalkulatorja
	Preskok vprašanj iz pogovornega okna in izbris besed
ENT	Konec vnosa in nadaljevanje v pogovornem oknu
	Konec niza, konec vnosa
CE	Ponastavitev vnosa številske vrednosti ali izbris sporočila o napaki TNC-ja
	Preklic pogovornega okna, izbris dela programa

Posebne funkcije/smarT.NC

Tipka	Funkcija
SPEC FCT	Prikaz posebnih funkcij
	smarT.NC: izbira naslednjega zavihka v obrazcu
	smarT.NC: izbira prvega polja za vnos v prejšnjem/naslednjem okvirju



O tem priročniku

V nadaljevanju boste našli seznam simbolov za napotke, ki se uporabljajo v tem priročniku.



Ta simbol pomeni, da je treba pri opisani funkciji upoštevati posebne napotke.



Ta simbol pomeni, da pri uporabi opisane funkcije obstaja ena ali več naslednjih nevarnosti:

- Nevarnosti za obdelovanec
- Nevarnosti za vpenjalo
- Nevarnosti za orodje
- Nevarnosti za stroj
- Nevarnosti za upravljavca



Ta simbol pomeni, da mora opisano funkcijo prilagoditi proizvajalec stroja. Opisana funkcija lahko nato deluje na različnih strojih različno.



Ta simbol pomeni, da podrobnejši opis funkcije najdete v drugem uporabniškem priročniku.

Želite sporočiti spremembe ali ste odkrili napako?

Nenehno se trudimo izboljševati dokumentacijo. Pomagajte nam pri tem in nam sporočite želene spremembe na naslednji e-naslov: tnc-userdoc@heidenhain.de.

5

TNC-tip, programska oprema in funkcije

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so na TNC-jih na voljo od naslednjih številk NC-programske opreme dalje.

TNC-tip	Št. NC-programske opreme
iTNC 530, HSCI in HEROS 5	606420-04 SP8
iTNC 530 E, HSCI in HEROS 5	606421-04 SP8
iTNC 530 programirno mesto, HEROS 5	606424-04 SP8
Mesto programiranja iTNC 530, HEROS 5 za programsko opremo virtualizacijo	606425-04 SP8

Oznaka E označuje izvozno različico TNC-ja. Za izvozne različice TNC-ja velja naslednja omejitev:

Istočasni premočrtni premiki do 4 osi

HSCI (HEIDENHAIN Serial Controller Interface) je nova strojna platforma krmilnih sistemov TNC.

HEROS 5 je operacijski sistem TNC-krmilnih sistemov na osnovi HSCI.

Proizvajalec stroja prilagodi uporabni obseg zmogljivosti posameznega TNC-ja s strojnimi parametri. Zato so v tem priročniku opisane tudi funkcije, ki niso na voljo na vsakem TNC-ju.

TNC-funkcije, ki niso na voljo na vseh strojih, so na primer:

Izmera orodja z namiznim tipalnim sistemom

Za dejanski obseg funkcij lastnega stroja se obrnite na proizvajalca stroja.

Mnogi proizvajalci strojev in HEIDENHAIN nudijo tečaje za programiranje TNC-jev. Udeležba na tovrstnih tečajih je priporočljiva za intenzivno seznanitev s funkcijami TNC-ja.



Uporabniški priročnik za programiranje ciklov:

Vse funkcije ciklov (cikli tipalnega sistema in obdelovalni cikli) so opisane v ločenem uporabniškem priročniku. Če tega uporabniškega priročnika nimate, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN. ID: 670388-xx



Uporabniška dokumentacija za smarT.NC:

Način delovanja smarT.NC je opisan v posebnem delu. Če tega dela nimate, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN. ID: 533191-xx.

Programske možnosti

Pri iTNC 530 so na voljo različne programske možnosti, ki jih lahko aktivira sami ali proizvajalec stroja. Vsako možnost, ki vsebuje naslednje funkcije, je treba aktivirati posebej:

Programska možnost 1

Interpolacija plašča valja (cikli 27, 28, 29 in 39)

Pomik v mm/min pri krožnih oseh: M116

Vrtenje obdelovalne ravnine (cikel 19, funkcija PLANE in gumb 3D-ROT v načinu Ročno)

Krog na treh oseh pri zavrteni obdelovalni ravnini

Programska možnost 2

5-osna interpolacija

Interpolacija s polinomskim zlepkom

3D-obdelava:

- M114: samodejni popravek strojne geometrije pri delu z vrtljivimi osmi
- M128: ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM)
- FUNKCIJA TCPM: ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM) z možnostjo nastavitve načina delovanja
- M144: upoštevanje kinematike stroja pri DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza
- Dodatna parametra Fino/Grobo rezkanje in Toleranca za rotacijske osi pri ciklu 32 (G62)
- LN-nizi (3D-popravek)

Programska možnost za DCM-kolizijo	Opis
Funkcija, ki nadzoruje s strani proizvajalca določena območja, da se preprečijo kolizije.	Stran 359
Programska možnost za DXF-pretvornik	Opis
Ekstrahiranje kontur in obdelovalnih položajev iz DXF-datotek (oblika zapisa R12).	Stran 244
Programska možnost za globalne programske nastavitve	Opis
Funkcija za prekrivanje koordinatnih transformacij v obdelovalnih načinih delovanja, postopek prekrivanja krmilnika v smeri navidezne osi.	Stran 379

Programska možnost za AFC	Opis
Funkcija za prilagodljivo krmiljenje pomika za optimiranje rezalnih pogojev pri serijski proizvodnji.	Stran 395
Programska moznost za kinematično optimizacijo	Opis
Cikli tipalnega sistema za preverjanje in optimiranje natančnosti stroja.	Uporabniški priročnik za cikle
Programska možnost za razširjeno upravljanje orodij	Opis
Prilagodljivo upravljanje orodij s strani proizvajalca stroja prek skript Python.	Stran 199
Programska možnost za interpolac. vrtenje	Opis
Interpolac. vrtenje segmenta s ciklom 290.	Uporabniški priročnik za cikle
Programska možnost za CAD-Viewer	Opis
Odpiranje 3D-modelov na krmiljenju.	Stran 262
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizje	Opis
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizje Daljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNC	Opis Priročnik za stroj
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizje Daljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNC Programska možnost za kompenzacijo presluha CTC	Opis Priročnik za stroj Opis
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osi	Opis Priročnik za stroj Opis Priročnik za stroj
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osiProgramska možnost za adaptivno vođenje položaja PAC	Opis Priročnik za stroj Opis Priročnik za stroj Opis Opis
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osiProgramska možnost za adaptivno vodenje položaja PACPrilagajanje regulirnih parametrov	Opis Priročnik za stroj Opis Priročnik za stroj Opis Opis Priročnik za stroj
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osiProgramska možnost za adaptivno vodenje položaja PACPrilagajanje regulirnih parametrovProgramska možnost za adaptivno vodenje tovora LAC	Opis Priročnik za stroj Opis Opis Opis Priročnik za stroj Opis
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osiProgramska možnost za adaptivno vodenje položaja PACPrilagajanje regulirnih parametrovProgramska možnost za adaptivno vodenje tovora LACDinamično prilagajanje regulirnih parametrov	Opis Priročnik za stroj Opis Opis Opis Priročnik za stroj Opis Opis Opis Opis Priročnik za stroj Priročnik za stroj Opis Opis
Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizjeDaljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNCProgramska možnost za kompenzacijo presluha CTCKompenzacija sklopov osiProgramska možnost za adaptivno vodenje položaja PACPrilagajanje regulirnih parametrovProgramska možnost za adaptivno vodenje tovora LACDinamično prilagajanje regulirnih parametrovProgramska možnost za aktivni nadzor tresljajev ACC	Opis Opis Opis Opis Opis Opis Opis Opis Priročnik za stroj Priročnik za stroj Opis Opis

Stanje razvoja (posodobitvene funkcije)

Poleg programskih možnosti je s posodobitvenimi funkcijami **F**eature **C**ontent Level (angl. izraz za stanje razvoja) mogoč še bistven razvoj TNC-programske opreme. Funkcije FCL-ja niso na voljo, če je na TNC-ju posodobitev programske opreme.



Ob nakupu novega stroja so brezplačno na voljo tudi vse posodobitvene funkcije.

Posodobitvene funkcije so v priročniku označene s FCL n, pri čemer n označuje zaporedno številko stanja razvoja.

FCL-funkcije lahko trajno aktivirate s plačljivo številko ključa. Za nakup te številke se obrnite na proizvajalca stroja ali podjetje HEIDENHAIN.

Funkcije FCL 4	Opis
Grafični prikaz zaščitnega območja pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM	Stran 363
Prekrivanje s krmilnikom v zaustavljenem stanju pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM	Stran 362
Osnovna 3D-rotacija (vpenjalna izravnava)	Priročnik za stroj
	0.1
FCL 3 funkcije	Opis
Cikel tipalnega sistema za 3D-tipanje	Uporabniški priročnik za cikle
Cikli tipalnega sistema za samodejno določanje referenčne točke za središče utora/stojine	Uporabniški priročnik za cikle
Zmanjšanje pomika pri obdelavi konturnega žepa, če je orodje v polnem delovanju	Uporabniški priročnik za cikle
Funkcija PLANE: vnos kota osi	Stran 442
Uporabniška dokumentacija kot kontekstualna pomoč	Stran 164
smarT.NC: programiranje smarT.NC hkrati z obdelavo	Stran 124
smarT.NC: konturni žep na točkovnem vzorcu	Del za smarT.NC
smarT.NC: predogled konturnih programov v upravitelju datotek	Del za smarT.NC
smarT.NC: postopek pozicioniranja pri točkovni obdelavi	Del za smarT.NC

Funkcije FCL 2	Opis
3D-črtna grafika	Stran 156
Navidezna orodna os	Stran 543
USB-podpora za blokovne naprave (USB-pomnilniki, trdi diski, CD-pogoni)	Stran 134
Možnost, da za vsako delno konturo s konturno formulo določite različne globine	Uporabniški priročnik za cikle
Cikel tipalnega sistema za globalno nastavitev parametrov tipalnega sistema	Uporabniški priročnik za cikle tipalnega sistema
smarT.NC: grafično podprt predtek niza	Del za smarT.NC
smarT.NC: pretvorbe koordinat	Del za smarT.NC
smarT.NC: funkcija PLANE	Del za smarT.NC

Predvidena vrsta uporabe

Glede na EN 55022 ustreza TNC razredu A in je v glavnem namenjen industrijski uporabi.

Pravni napotek

Ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo. Nadaljnje informacije boste našli v krmilnem sistemu pod:

- Način Shranjevanje/urejanje
- MOD-funkcija
- Gumb PRAVNI NAPOTKI

Nove funkcije 60642x-01 glede na predhodne različice 34049x-05

- Dodana je bila možnost odpiranja in obdelave zunaj izdelanih datotek (oglejte si "Dodatni pripomočki za upravljanje zunanjih vrst datotek" na strani 139)
- V opravilno vrstico so bile dodane nove funkcije (oglejte si "Opravilna vrstica" na strani 90)
- Razširjene funkcije pri konfiguraciji ethernetnega vmesnika (oglejte si "Konfiguriranje TNC-ja" na strani 593)
- Razširitve funkcionalne varnosti FS (možnost):
 - Splošno o funkcionalni varnosti FS (oglejte si "Splošno" na strani 501)
 - Razlage pojmov (oglejte si "Razlage pojmov" na strani 502)
 - Preverjanje položajev osi (oglejte si "Preverjanje položaja osi" na strani 503)
 - Vklop omejitve pomikov (oglejte si "Vklop omejitve pomikov" na strani 504)
 - Razširitve splošnega prikaza stanja pri TNC-ju s funkcionalno varnostjo (oglejte si "Dodatni prikazi stanja" na strani 505)
- Podpora za nove krmilnike HR 520 in HR 550 FS (oglejte si "Premik z elektronskimi krmilniki" na strani 489)
- Nova programska možnost 3D-ToolComp: od prijemnega kota odvisen 3D-popravek polmera orodja pri normalnih vektorjih na ploskev (LN-nizi)
- 3D-črtna grafika je zdaj mogoča tudi v celozaslonskem načinu (oglejte si "3D-črtna grafika (funkcija FCL2)" na strani 156)
- Za izbiro datotek v različnih NC-funkcijah in v pogledu v obliki preglednice za preglednico palet je zdaj na voljo pogovorno okno za izbiro datotek (oglejte si "Priklic poljubnega programa kot podprograma" na strani 271)
- DCM: shranjevanje in obnavljanje pogojev vpenjanja
- DCM: v obrazcu pri izdelavi programa za preverjanje so zdaj na voljo tudi ikone in namigi (oglejte si "Preverjanje položaja umerjenega vpenjala" na strani 371)
- DCM, FixtureWizard: tipalne točke in zaporedje tipanja so prikazane pregledneje
- DCM, FixtureWizard: opise, tipalne točke in točke za ponovno merjenje je mogoče skriti ali prikazati (oglejte si "Upravljanje FixtureWizard" na strani 368)
- DCM, FixtureWizard: vpenjalo in pritrditvene točke je zdaj mogoče izbrati tudi z miško
- DCM: na voljo je knjižnica s standardnimi vpenjali (oglejte si "Predloge vpenjal" na strani 367)
- DCM: upravljanje nosilca orodja (oglejte si "Upravljanje nosilca orodja (programska možnost DCM)" na strani 376)
- V načinu delovanja Programski test je zdaj mogoče ročno določiti obdelovalno ravnino (oglejte si "Nastavljanje zavrtene obdelovalne ravnine za programski test" na strani 568)

(

- V ročnem načinu je na voljo možnost RW-3D za prikaz položaja (oglejte si "Izbira prikaza položaja" na strani 607)
- Razširitve v preglednici orodij TOOL.T (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176):
 - Nov stolpec DR2TABLE, namenjen definiciji korekcijske tabele popravke polmera orodja, odvisne od prijemnega kota
 - Nov stolpec LAST_USE z datumom in časom zadnjega priklica orodja
- Programiranje Q-parametrov: parametre nizov QS je mogoče uporabljati tudi za ciljne naslove pri potrebnih skokih, podprograme ali ponovitve programskih (oglejte si "Priklic podprograma", stran 268, oglejte si "Priklic ponovitve dela programa", stran 269 in oglejte si "Programiranje pogojnih stavkov (če/potem)", stran 294)
- Z obrazcem je mogoče konfigurirati izdelavo seznamov uporabe orodja v izvršilnih načinih delovanja (oglejte si "Nastavitve za preverjanje uporabe orodja" na strani 196)
- S strojnim parametrom 7263 je mogoče zdaj vplivati na vedenje po brisanju orodja iz preglednice orodij oglejte si "Urejanje preglednic orodij", stran 183
- V načinu za pozicioniranje TURN v funkciji PLANE je mogoče definirati varnostno višino, na katero se vrne orodje pred primikanjem v smeri orodne osi (oglejte si "Samodejno vrtenje: MOVE/TURN/STAY (vnos je obvezen)" na strani 444)
- V razširjenem upravljanju orodij so na voljo naslednje dodatne funkcije (oglejte si "Upravljanje orodja (programska možnost)" na strani 199):
 - Stolpce s posebnimi funkcijami je mogoče urejati
 - Pri pogled podatkov o orodju v obliki obrazca je mogoče spremenjene vrednosti ob zapiranju shraniti ali ne
 - V pogledu v obliki preglednice je na voljo možnost iskanja
 - Izbrana orodja bodo ustrezno prikazana v pogledu v obliki obrazca
 - Na zaporednem seznamu orodja so na voljo podrobnejše informacije
 - Seznam za dodajanje/odstranjevanje zalogovnika orodij je mogoče urejati s funkcijo povleci in spusti
 - V pogledu v obliki preglednice je stolpce mogoče enostavno premikati s funkcijo povleci in spusti

- V načinu delovanja so na voljo tudi nekatere posebne funkcije (tipka SPEC FCT) (oglejte si "Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav" na strani 546)
- Na voljo je nov tipalni ciklus, s katerim je mogoče izravnavati poševne položaje obdelovanca z vrtenjem okrogle mize (oglejte si "Nastavljanje obdelovanca z 2 točkama" na strani 528)
- Nov cikel tipalnega sistema za umerjanje tipalnega sistema z umeritveno kroglo (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- KinematicsOpt: izboljšana podpora za pozicioniranje osi s Hirthovim ozobjem (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- KinematicsOpt: uveden je dodaten parameter za zaznavanje zračnosti rotacijske osi (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Nov obdelovalni cikel 275 za trohoidno rezkanje utorov (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Pri ciklu 241 za enoutorno vrtanje je mogoče definirati tudi globino zadrževanja (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Premikanje in odmikanje v ciklu 39 KONTURA PLAŠČA VALJA je mogoče nastaviti (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)

Nove funkcije 60642x-02

- Nova funkcija za odpiranje 3D-podatkov (programska možnost) neposredno na TNC (glejte "Odpiranje CAD-podatkov v 3D (programska možnost)" od strani 262)
- Razširitve pri dinamičnem nadzoru trka DCM:
 - Prikaz stopenjskih orodij se je izboljšal
 - Pri izbiri kinematike nosilca orodja prikaže TNC sedaj predogled kinematike nosilca (oglejte si "Dodelitev kinematike nosilca" na strani 186)
- Razširitev pri funkcijah za večosno obdelavo:
 - V ročnem načinu delovanju lahko sedaj osi premaknete tudi, če je istočasno vklopljeno vrtenje TCPM in ravnin
 - Orodje lahko zamenjate sedaj tudi pri vklopljenem M128/FUNCTION TCPM
- Upravljanje datotek: arhiviranje datotek v arhivske datoteke ZIP (glejte "Arhiviranje datotek" od strani 137)
- Stopnja programske razvejanosti pri priklicih programov se je povišala s 6 na 10 (oglejte si "Stopnja programske razvejanosti" na strani 272)
- V pojavnem oknu za izbiro orodja je sedaj na funkcija iskanja za imena orodij (oglejte si "Iskanje po imenu orodja v izbirnem oknu" na strani 192)
- Razširitev na področju obdelave palet:
 - V preglednici palet je bil dodan stolpec FIXTURE, ki omogoča samodejni vklop vpetja (glejte "Paletno delovanje z orodno usmerjeno obdelavo" od strani 470)
 - V preglednico palet je bilo vneseno Izpusti (SKIP) novo stanje orodja (glejte "Nastavitev ravni palete" od strani 476)
 - Če je ustvarjen zaporedni seznam orodja za preglednico palet, preverite zdaj tudi TNC, če so prisotni vsi NC-programi preglednice palet (oglejte si "Priklic upravljanja orodij" na strani 199)

- Vnesena je bila nova funkcija Delovanje gl. računalnika (oglejte si "Delovanje gl.računalnika" na strani 620)
- Na voljo je varnostna programska oprema SELinux (oglejte si "Varnostna programska oprema SELinux" na strani 91)
- Razširitve v DXF-pretvorniku:
 - Konture lahko sedaj ekstrahirate iz .H-datotek (oglejte si "Prenos podatkov iz programov s pogovornimi okni z navadnim besedilom" na strani 260)
 - Predhodno izbrane konture lahko sedaj izberete tudi v drevesni strukturi (oglejte si "Izbira in shranjevanje konture" na strani 250)
 - Lovilna funkcija olajša izbiro konture
 - Razširjen prikaz stanja (oglejte si "Osnovne nastavitve" na strani 246)
 - Barvo ozadja je mogoče spremeniti (oglejte si "Osnovne nastavitve" na strani 246)
 - Prikaz med 2D/3D je mogoče zamenjati (oglejte si "Osnovne nastavitve" na strani 246)
- Razširitve pri globalnih programskih nastavitvah GS:
 - Vse podatke formularja je sedaj mogoče programsko krmiljeno nastaviti in ponastaviti (oglejte si "Tehnični pogoji" na strani 381)
 - Vrednost prekrivanja s krmilnikom VT lahko pri zamenjavi orodja izbrišete (oglejte si "Navidezna os VT" na strani 389)
 - Pri aktivni funkciji Zamenjava osi so sedaj dovoljena tudi pozicioniranja na nespremenljive strojne položaje v nezamenjani osi
- Razširitve v preglednici orodij TOOL.T:
 - Z gumbom ISKANJE TREN. IMENA ORODJA lahko preverite, ali so v preglednici orodja določena ista imena orodja (glejte "Urejanje preglednic orodij" od strani 183)
 - Razpon vnosa delta vrednosti DL, DR in DR2 je bil povečan na 999,9999 mm (glejte "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" od strani 176)
- V razširjenem upravljanju orodij so na voljo naslednje dodatne funkcije (oglejte si "Upravljanje orodja (programska možnost)" na strani 199):
 - uvoz podatkov o orodju v obliki CSV (oglejte si "Uvoz podatkov o orodju" na strani 204)
 - izvoz podatkov o orodju v obliki CSV (oglejte si "Izvozite podatke o orodju" na strani 206)
 - označitev in brisanje izbranih podatkov o orodjih (oglejte si "Brisanje označenih podatkov o orodjih" na strani 207)
 - vstavljanje indeksov orodij (oglejte si "Uporaba upravljanja orodij" na strani 201)

- Nov obdelovalni cikel 225 za graviranje (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Nov obdelovalni cikel 276 za konturni segment 3D (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Nov obdelovalni cikel 290 za interpolacijsko vrtenje (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Pri ciklih rezkanja navojev 26x je na voljo možnost ločenega pomika za tangencialni primik na navoju (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Pri ciklih KinematicsOpt so izvedene naslednje izboljšave (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov):
 - Nov, hitrejši algoritem optimiranja
 - Po optimiranju kota ni na voljo nobeno ločeno merilno zaporedje za optimiranje položaja
 - Povrnitev napake odmika (sprememba ničelne točke stroja) v parametrih Q147-149
 - Več merilnih točk ravnine za meritev krogle
 - TNC pri izvajanju cikla prezre rotacijske osi, ki niso konfigurirane.

Nove funkcije 60642x-03

- Nova programska možnost za aktivno zmanjševanje tresenja ACC (Active Chatter Control) (oglejte si "Zmanjševanje tresenja ACC (programska možnost)" na strani 407)
- Razširitve pri dinamičnem nadzoru trka DCM:
 - Programska oprema sedaj pri NC-sintaksi SEL FIXTURE podpira izbirno okno s predogledom datotek za izbiro shranjenih vpenjanj (oglejte si "Ročna dodelitev vpenjanja" na strani 375)
- Stopnja programske razvejanosti pri priklicih programov se je povišala s 10 na 30 (oglejte si "Stopnja programske razvejanosti" na strani 272)
- Pri uporabi drugega ethernetnega vmesnika za strojno omrežje lahko sedaj konfigurirate tudi DHCP-strežnik, da stroji prejemajo dinamične IP-naslove (glejte "Splošne nastavitve omrežja" od strani 594)
- S strojnim parametrom 7268.x je sedaj mogoče razporediti in skriti stolpce v preglednici referenčne točke (glejte "Seznam splošnih uporabniških parametrov" od strani 627)
- Stikalu SEQ funkcije PLANE je mogoče dodati tudi Q-parameter (oglejte si "Izbira drugačnih možnosti vrtenja: SEQ +/– (izbirni vnos)" na strani 447)
- Razširitve NC-urejevalnika:
 - Shrani program (oglejte si "Namerno shranjevanje sprememb" na strani 108)
 - Shrani program pod drugim imenom (oglejte si "Shranjevanje programa v novi datoteki" na strani 109)
 - Prekliči spremembe (oglejte si "Razveljavitev sprememb" na strani 109)
- Razširitve v DXF-pretvorniku:(glejte "Obdelava DXF-datotek (programska možnost)" od strani 244)
 - Razširitve v vrstici stanja
 - DXF-pretvornik pri izhodu shrani različne informacije in jih pri vnovičnem priklicu znova zagotovi
 - Pri shranjevanju kontur in točk lahko sedaj izberete želeno obliko datoteke
 - Obdelovalne položaje je zdaj mogoče shraniti tudi v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom
 - DXF-pretvornik je zdaj na voljo z novim videzom in načinom delovanja, ko DXF-datoteko odprete neposredno z upravljanjem datotek

- Razširitve pri upravljanju datotek:
 - Pri upravljanju datotek je zdaj na voljo predogled (oglejte si "Priklic upravljanja datotek" na strani 120)
 - Pri upravljanju datotek so na voljo dodatne možnosti nastavitev (oglejte si "Prilagajanje upravljanja datotek" na strani 135)
- Razširitve pri globalnih programskih nastavitvah GS:
 - Na voljo je zdaj funkcija ravnina meje (oglejte si "Ravnina meje" na strani 390)
- Razširitve v preglednici orodij TOOL.T:
 - Vsebine vrstic preglednice je mogoče kopirati in ponovno vnesti z gumbi ali bližnjicami (oglejte si "Funkcije urejanja" na strani 184)
 - Dodan je bil nov stolpec ACC (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)
- V razširjenem upravljanju orodij so na voljo naslednje dodatne funkcije:
 - Grafični prikaz vrste orodja v pogledu v obliki preglednice in v obrazcu s podatki o orodju (oglejte si "Upravljanje orodja (programska možnost)" na strani 199)
 - Nova funkcija OSVEŽITEV PRIKAZA za ponovno inicializacijo pri nedosledni zbirki podatkov (oglejte si "Uporaba upravljanja orodij" na strani 201)
 - Nova funkcija Izpolni tabelo pri uvozu podatkov o orodju (oglejte si "Uvoz podatkov o orodju" na strani 204)
- V dodatnem prikazu stanja je zdaj na voljo dodaten zavihek, v katerem so prikazane meje območja in dejanske vrednosti prekrivanja s krmilnikom (oglejte si "Informacije o prekrivanju s krmilnikom (zavihek POS HR)" na strani 85)
- Pri premiku na niz na preglednico točk je zdaj na voljo sličica, na kateri je mogoče grafično izbrati vstopni položaj (oglejte si "Zagon programa na poljubni točki (zaporedje nizov)" na strani 575)
- Pri ciklu 256 Pravokotni čepi je zdaj na voljo parameter, s katerim lahko določite položaj primika na čepih (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)
- Pri ciklu 257 Okrogli čepi je zdaj na voljo parameter, s katerim lahko določite položaj primika na čepih (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov)

Nove funkcije 60642x-04

- Za krmiljenje funkcije prilagodljivega krmiljenja pomika AFC je vnesena nova sintaksa NC (oglejte si "Izvedba učnega reza" na strani 399)
- Z globalnimi nastavitvami programa lahko prekrivanje s krmilnikom izvedete tudi v zavrtenem koordinatnem sistemu (oglejte si "Prekrivanje s krmilnikom" na strani 388)
- Imena orodja v nizu TOOL CALL je mogoče izvesti tudi prek parametra niza QS(oglejte si "Priklic podatkov o orodju" na strani 191)
- Stopnja programske razvejanosti pri priklicih programov se je povišala s 10 na 30 (oglejte si "Stopnja programske razvejanosti" na strani 272)
 - Dodan je bil nov stolpec ACC (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)
- V tabeli orodij so na voljo naslednji novi stolpci:
 - Stolpec OVRTIME: določanje največje možne prekoračitve življenjske dobe (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)
 - Stolpec P4: možnost predaje vrednosti na PLC (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)
 - Stolpec CR: možnost predaje vrednosti na PLC (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodijih" na strani 176)
 - Stolpec CL: možnost predaje vrednosti na PLC (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)
- Pretvornik DXF:
 - Zaznamke je mogoče vnesti pri funkciji shranjevanja (oglejte si "Zaznamki" na strani 251)
- Cikel 25: dodano samodejno prepoznavanje ostanka (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 200: dopolnjen parameter za vnos Q359 za določitev reference za globino (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 203: dopolnjen parameter za vnos Q359 za določitev reference za globino (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 205: dopolnjen parameter za vnos Q208 za potisk naprej pri povratku (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 205: dopolnjen parameter za vnos Q359 za določitev reference za globino (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)

- Cikel 225: omogočen vnos preglasov, besedilo lahko sedaj tudi poševno razporedite (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 253: dopolnjen parameter za vnos Q439 za referenco potiska naprej (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 254: dopolnjen parameter za vnos Q439 za referenco potiska naprej (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 276: dodano samodejno prepoznavanje ostanka (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 290: s ciklom 290 lahko proizvedete tudi vbod (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 404: dodan parameter za vnos Q305, da lahko osnovno rotacijo shranite v poljubno vrstico tabele z referenčnimi točkami (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 253: pri ciklu 253 Rezkanje utorov je zdaj na voljo parameter, s katerim pri obdelavi utora lahko določite referenco za pomik (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)
- Cikel 254: pri ciklu 254 Krožni utor je zdaj na voljo parameter, s katerim pri obdelavi utora lahko določite referenco za pomik (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)

Spremenjene funkcije 60642x-01 glede na predhodne različice 34049x-05

- V menijih za umerjanje dolžine in polmera tipalnega sistema sta prikazana tudi številka in ime aktivnega orodja (če so uporabljeni podatki za umerjanje iz preglednice orodij, MP7411 = 1, oglejte si "Upravljanje več nizov podatkov za umerjanje", stran 522)
- V funkciji PLANE je zdaj pri primikanju z vklopljenim načinom Preostala pot prikazan dejanski preostali kot poti do končnega položaja (oglejte si "Prikaz položaja" na strani 429)
- Spremenjene lastnosti primika pri stranskem finem rezkanju s ciklom 24 (DIN/ISO: G124) (oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov)

Spremenjene funkcije 60642x-02

- Imena orodij lahko sedaj določite z 32 znaki (oglejte si "Številka orodja, ime orodja" na strani 174)
- Izboljšano in poenoteno upravljanje s miško in tipkovnico v vseh grafičnih oknih (oglejte si "Funkcije 3D-črtne grafike" na strani 156)
- Različna pogovorna okna imajo spremenjeno obliko
- Če je izveden preizkus programa brez določitve časa obdelave, pa izdela TNC datoteko za uporabo orodja (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196)
- Velikost servisnih datotek ZIP je bila povečana na 40 MB (oglejte si "Ustvarjanje servisnih datotek" na strani 163)
- M124 lahko sedaj izklopite z vnosom M124 brez T (oglejte si "Neupoštevanje točk pri obdelavi nepopravljenih nizov premic: M124" na strani 338)
- Gumb PREGLEDNICA PREDNASTAVITEV se je preimenoval v UPRAVLJANJE IZHODIŠČNE TOČKE
- Gumb SHRANI PREDNASTAVITEV se je preimenoval v SHRANI AKTIVNO PREDNASTAVITEV

Spremenjene funkcije 60642x-03

- Različna pogovorna okna (npr. okno merilnih protokolov, okno FN16) imajo spremenjeno obliko. Ta okna imajo zdaj drsni trak in jih je po zaslonu mogoče pomikati z miško
- Osnovno rotacijo je zdaj mogoče otipati tudi z nastavljenimi rotacijskimi osmi (oglejte si "Uvod" na strani 523)
- Vrednosti v preglednici referenčnih točk so prikazane tudi v palcih, ko je prikaz položaja nastavljen na INCH (oglejte si "Upravljanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk" na strani 508)

Spremenjene funkcije 60642x-04

Pretvornik DXF:

- Smer konture je že določena s prvim klikom na prvi konturni element (oglejte si "Izbira in shranjevanje konture" na strani 250)
- Brisanje več že izbranih položajev za vrtanje lahko izvedete s priklicom pogovornega okna ter hkrati pritisnete tipko Control (oglejte si "Hitra izbira vrtalnih položajev z označevanjem z miško" na strani 255)
- TNC prikazuje pogone v upravljanju datotek v določenem zaporedju (oglejte si "Priklic upravljanja datotek" na strani 120)
- TNC oceni stolpec PITCH tabele orodij v povezavi z cikli vrtanja navojev (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176)

Vsebina

Prva uporaba iTNC 530

Uvod

Programiranje: osnove, upravljanje datotek

Programiranje: pomo? pri programiranju

Programiranje: orodja

Programiranje: programiranje kontur

Programiranje: prevzem podatkov iz DXFdatotek ali kontur z navadnim besedilom

Programiranje: podprogrami in ponovitve delov programov

Programiranje: Q-parametri

Programiranje: dodatne funkcije

Programiranje: posebne funkcije

Programiranje: izvajanje CAM-programov, ve?osna obdelava

Programiranje: upravljanje palet

Ro?ni na?in in nastavitve

Pozicioniranje z ro?nim vnosom

Programski test in Programski tek

MOD-funkcije

Razpredelnice in preglednice

1.1 Pregled 52
1.2 Vklop stoja 53
Preklic prekinitve napajanja in primik na referenčno točko 53
1.3 Programiranje prvega dela 54
Izbira pravilnega načina delovanja 54
Najpomembnejše tipke na TNC-ju 54
Odpiranje novega programa/upravljanje datotek 55
Definiranje surovca 56
Zgradba programa 57
Programiranje preproste konture 58
Ustvarjanje programa cikla 60
1.4 Grafično testiranje prvega dela 62
Izbira pravilnega načina delovanja 62
Izbira preglednice orodij za programski test 62
Izbira programa, ki ga želite testirati 63
Izbira postavitve zaslona in prikaza 63
Zagon programskega testa 64
1.5 Priprava orodja 65
Izbira pravilnega načina delovanja 65
Pripravljanje in merjenje orodij 65
Preglednica orodij TOOL.T 65
Preglednica mest TOOL_P.TCH 66
1.6 Priprava obdelovanca 67
Izbira pravilnega načina delovanja 67
Vpenjanje obdelovanca 67
Nastavljanje obdelovanca s tipalnim sistemom 68
Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom 69
1.7 Izvajanje prvega programa 70
Izbira pravilnega načina delovanja 70
Izbira programa, ki ga želite izvesti 70
Zagon programa 70

i

2 Uvod 71

2.1 iTNC 530 72
Programiranje: pogovorna okna z navadnim besedilom HEIDENHAIN, smarT.NC in DIN/ISO 72
Združljivost 72
2.2 Zaslon in nadzorna plošča 73
Zaslon 73
Določanje postavitve zaslona 74
Nadzorna plošča 75
2.3 Načini delovanja 76
Ročni način in el. krmilnik 76
Pozicioniranje z ročnim vnosom 76
Shranjevanje/urejanje programa 77
Programski test 77
Zaporedje nizov programskega teka in posamezni niz programskega teka 78
2.4 Prikazi stanja 79
»Splošni« prikaz stanja 79
Dodatni prikazi stanja 81
2.5 Upravitelj oken 89
Opravilna vrstica 90
2.6 Varnostna programska oprema SELinux 91
2.7 Oprema: Tipalni sistemi in elektronski krmilniki HEIDENHAIN 92
Tipalni sistemi 92
Elektronski krmilniki HR 93

3 Programiranje: osnove, upravljanje datotek 95

3.1 Osnove 96 Merilniki za merjenje opravljene poti in referenčne oznake 96 Referenčni sistem 96 Referenčni sistem na rezkalnih strojih 97 Polarne koordinate 98 Absolutni in inkrementalni položaji obdelovanca 99 Določanje referenčne točke 100 3.2 Odpiranje in vnos programov 101 Zgradba NC-programa v DIN/ISO 101 Definiranje surovca: G30/G31 102 Odpiranje novega obdelovalnega programa 103 Programiranje premikanje orodja DIN/ISO. 105 Prevzemanje dejanskih položajev 106 Urejanje programa 107 Funkcija iskanja TNC-ja 112 3.3 Upravljanje datotek: osnove 114 Datoteke 114 Prikaz zunaj izdelanih datotek na TNC-ju 116 Shranjevanje datotek 116

3.4 Upravljanje datotek 117

Imeniki 117 Poti 117 Pregled: funkcije upravljanja datotek 118 Priklic upravljanja datotek 120 Izbiranje pogonov, imenikov in datotek 122 Ustvarjanje novega imenika (mogoče samo na pogonu TNC:\) 125 Ustvarjanje nove datoteke (mogoče samo na pogonu TNC:\) 125 Kopiranje posamezne datoteke 126 Kopiranje datoteke v drug imenik 127 Kopiranje preglednice 128 Kopiranje imenika 129 Izbira ene od nazadnje izbranih datotek 129 Brisanje datoteke 130 Brisanje imenika 130 Označevanje datotek 131 Preimenovanje datoteke 133 Dodatne funkcije 134 Delo z bližnjicami 136 Arhiviranje datotek 137 Ekstrahiranje datotek iz arhiva 138 Dodatni pripomočki za upravljanje zunanjih vrst datotek 139 Prenos podatkov na zunanji disk ali z njega 144 TNC v omrežju 146 USB-naprave na TNC-ju (funkcija FCL 2) 147

4 Programiranje: pomoč pri programiranju 149

4.1 Vnos opomb 150
Uporaba 150
Opomba med vnosom programa 150
Naknadni vnos opombe 150
Opomba v posebnem nizu 150
Funkcije pri urejanju opombe 151
4.2 Zgradba programov 152
Definicija, možnost uporabe 152
Prikaz okna zgradbe/preklop med aktivnimi okni 152
Vnos niza zgradbe v programsko okno (levo) 152
Izbira nizov v oknu zgradbe 152
4.3 Kalkulator 153
Uporaba 153
4.4 Programirna grafika 154
Delo s programirno grafiko/brez programirne grafike 154
Ustvarjanje programirne grafike za obstoječi program 154
Prikaz in skrivanje številk nizov 155
Brisanje grafike 155
Povečanje ali pomanjšanje izseka 155
4.5 3D-črtna grafika (funkcija FCL2) 156
Uporaba 156
Funkcije 3D-črtne grafike 156
Barvno poudarjanje NC-nizov na grafiki 158
Prikaz in skrivanje številk nizov 158
Brisanje grafike 158
4.6 Pomoč pri NC-sporočilih o napakah 159
Prikaz sporočil o napakah 159
Prikaz pomoči 159
4.7 Seznam vseh možnih sporočil o napakah 160
Funkcija 160
Prikaz seznama napak 160
Vsebina okna 161
Priklic sistema za pomoč TNCguide 162
Ustvarjanje servisnih datotek 163
4.8 Kontekstualni sistem za pomoč TNCguide (funkcija FCL3) 164
Uporaba 164
Delo s TNCguide 165
Prenos najnovejših datotek s pomočjo 169

1

5 Programiranje: orodja 171

5.1 Vnosi, povezani z orodjem 172
Pomik F 172
Število vrtljajev vretena S 173
5.2 Podatki o orodju 174
Pogoj za popravek orodja 174
Številka orodja, ime orodja 174
Dolžina orodja L 174
Polmer orodja R 174
Delta vrednosti za dolžine in polmere 175
Vnos podatkov o orodju v program 175
Vnos podatkov o orodju v preglednico 176
Kinematika nosilca orodja 186
Prepis posameznih podatkov o orodju z drugega računalnika 187
Preglednica mest za zalogovnik orodij 188
Priklic podatkov o orodju 191
Zamenjava orodja 193
Preverjanje uporabnosti orodja 196
Upravljanje orodja (programska možnost) 199
5.3 Popravek orodja 208
Uvod 208
Popravek dolžine orodja 208
Popravek polmera orodja 209

6 Programiranje: programiranje kontur 213

1

7 Programiranje: prevzem podatkov iz DXF-datotek ali kontur z navadnim besedilom 243

7.1 Obdelava DXF-datotek (programska možnost) 244

Uporaba 244

Odpiranje DXF-datoteke 245

Delo z DXF-pretvornikom 245

Osnovne nastavitve 246

Nastavitev ravnine 247

Določanje referenčne točke 248

Izbira in shranjevanje konture 250

Izbira in shranjevanje obdelovalnih položajev 253

7.2 Prenos podatkov iz programov s pogovornimi okni z navadnim besedilom 260

Uporaba 260

Odpiranje datoteke s pogovornim oknom z navadnim besedilom 260

Določanje referenčne točke, izbira in shranjevanje kontur 261

7.3 Odpiranje CAD-podatkov v 3D (programska možnost) 262

Uporaba 262 Upravljanje CAD-Viewer 263

8 Programiranje: podprogrami in ponovitve delov programov 265

8.1 Označevanje podprogramov in ponovitev delov programov 266
Oznaka 266
8.2 Podprogrami 267
Način delovanja 267
Napotki za programiranje 267
Programiranje podprograma 267
Priklic podprograma 268
8.3 Ponovitve delov programov 269
Oznaka G98 269
Način delovanja 269
Napotki za programiranje 269
Programiranje ponovitve dela programa 269
Priklic ponovitve dela programa 269
8.4 Poljubni program kot podprogram 270
Način delovanja 270
Napotki za programiranje 270
Priklic poljubnega programa kot podprograma 271
8.5 Programska razvejanost 272
Vrste programske razvejanosti 272
Stopnja programske razvejanosti 272
Podprogram v podprogramu 273
Ponavljanje ponovitev delov programov 274
Ponavljanje podprograma 275
8.6 Primeri programiranja 276

1

9 Programiranje: Q-parametri 283

9.1 Princip in pregled funkcij 284
Napotki za programiranje 286
Priklic funkcij Q-parametrov 287
9.2 Družine izdelkov – Q-parametri namesto številskih vrednosti 288
Uporaba 288
9.3 Opis kontur z matematičnimi funkcijami 289
Uporaba 289
Pregled 289
Programiranje osnovnih matematičnih operacij 290
9.4 Kotne funkcije (trigonometrija) 291
Definicije 291
Programiranje kotnih funkcij 292
9.5 Pogojni stavki (če/potem) s Q-parametri 293
Uporaba 293
Brezpogojni skoki 293
Programiranje pogojnih stavkov (če/potem) 294
9.6 Preverjanje in spreminjanje Q-parametrov 295
Postopek 295
9.7 Dodatne funkcije 296
Pregled 296
D14: ERROR: Sporočilo o napaki 297
D15 PRINT: tiskanje besedil ali vrednosti Q-parametrov 301
D19 PLC: prenos vrednosti na PLC 302
9.8 Neposredni vnos formule 303
Vnos formule 303
Matematična pravila 305
Primer vnosa 306
9.9 Parametri nizov 307
Funkcije obdelave nizov 307
Dodelitev parametra niza 308
Povezovanje parametrov nizov 309
Pretvorba številske vrednosti v parameter niza 310
Kopiranje delnega niza iz parametra niza 311
Kopiranje sistemskih podatkov v parameter niza 312
Pretvorba parametra niza v številsko vrednost 314
Preverjanje parametra niza 315
Ugotavljanje dolžine parametra niza 316
Primerjava abecednega zaporedja 317
9.10 Privzeti Q-parametri 318
Vrednosti iz PLC-ja: Q100 do Q107 318
WMAT-niz: QS100 318
Polmer aktivnega orodja: Q108 318
Orodna os: Q109 319
Stanje vretena: Q110 319
Dovod hladila: Q111 319
Faktor prekrivanja: Q112 319
V program vnesene mere: Q113 320
Dolžina orodja: Q114 320
Koordinate po tipanju med programskim tekom 320
Odstopanje med dejansko in želeno vrednostjo pri samodejnem merjenju orodja s TT 130 321
Vrtenje obdelovalne ravnine s koti obdelovanca: koordinate, ki jih je izračunal TNC, za rotacijske osi 321
Merilni rezultati ciklov tipalnega sistema (oglejte si tudi uporabniški priročnik za programiranje ciklov) 322
9.11 Primeri programiranja 324

10 Programiranje: dodatne funkcije 331

10.1 Vnos dodatnih funkcij M in STOP 332
Osnove 332
10.2 Dodatne funkcije za nadzor programskega teka, vretena in hladila 333
Pregled 333
10.3 Dodatne funkcije za vnos koordinat 334
Programiranje koordinat, odvisnih od stroja: M91/M92 334
Aktivacija nazadnje določene referenčne točke: M104 336
Premik na položaje v nezavrtenih koordinatnih sistemih pri zavrteni obdelovalni ravnini: M130 336
10.4 Dodatne funkcije za podajanje orodja 337
Brušenje robov: M90 337
Vnos definirane krožnice med premicami: M112 337
Neupoštevanje točk pri obdelavi nepopravljenih nizov premic: M124 338
Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97 339
Popolna obdelava odprtih konturnih robov: M98 341
Faktor pomika pri spuščanju: M103 342
Pomik v mm/vrtljaj vretena: M136 343
Hitrost pomika pri krožnih lokih: M109/M110/M111 344
Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120 345
Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med programskim tekom: M118 347
Odmik s konture v smeri orodne osi: M140 348
Preklic nadzora tipalnega sistema: M141 349
Brisanje načinovnih informacij o programu: M142 350
Brisanje osnovne rotacije: M143 350
Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi: M148 351
Preklic sporočila končnega stikala: M150 352
10.5 Dodatne funkcije za laserske rezalne stroje 353
Načelo 353
Neposredna izdaja programirane napetosti: M200 353
Napetost kot funkcija poti: M201 353
Napetost kot funkcija hitrosti: M202 354
Izdaja napetosti kot funkcije časa (časovno odvisna rampa): M203 354
Izdaja napetosti kot funkcije časa (časovno odvisen impulz): M204 354

11 Programiranje: posebne funkcije 355

11.1 Pregled posebnih funkcij 356
Glavni meni Posebne funkcije (SPEC FCT) 356
Meni Programske prednastavitve 357
Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave 357
Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave 358
Meni za definiranje različnih funkcij DIN/ISO 358
11.2 Dinamičen protikolizijski nadzor (programska možnost) 359
Funkcija 359
Protikolizijski nadzor v ročnih načinih 361
Protikolizijski nadzor v samodejnem načinu delovanja 362
Grafični prikaz zaščitnega območja (funkcija FCL4) 363
Protikolizijski nadzor v načinu programskega testa 364
11.3 Nadzor nad vpenjalom (programska možnost DCM) 366
Osnove 366
Predloge vpenjal 367
Parametriziranje vpenjal: FixtureWizard 367
Nameščanje vpenjala na stroj 369
Spreminjanje vpenjala 370
Odstranjevanje vpenjala 370
Preverjanje položaja umerjenega vpenjala 371
Upravljanje vpenjanja 373
11.4 Upravljanje nosilca orodja (programska možnost DCM) 376
Osnove 376
Predloge nosilcev orodja 376
Parametriranje nosilca orodja: ToolHolderWizard 377
Odstranjevanje nosilca orodja 378
11.5 Globalne programske nastavitve (programska možnost) 379
Uporaba 379
Tehnični pogoji 381
Aktiviranje/deaktiviranje funkcije 382
Osnovna rotacija 384
Zamenjava osi 385
Prekrivajoče zrcaljenje 386
Dodaten, aditiven zamik ničelne točke 386
Blokiranje osi 387
Prekrivajoča rotacija 387
Prednostni pomik 387
Prekrivanje s krmilnikom 388
Ravnina meje 390

i

11.6 Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (programska možnost) 395 Uporaba 395 Definiranje osnovnih nastavitev AFC-ja 397 Izvedba učnega reza 399 Aktiviranje/deaktiviranje AFC-ja 403 Protokolna datoteka 404 Nadzorovanje zloma orodja/obrabe orodja 406 Nadzorovanje obremenitve vretena 406 11.7 Zmanjševanje tresenja ACC (programska možnost) 407 Uporaba 407 Aktiviranje/deaktiviranje ACC-ja 407 11.8 Ustvarjanje besedilnih datotek 408 Uporaba 408 Odpiranje in izhod iz besedilnih datotek 408 Urejanje besedil 409 Brisanje in ponovni vnos znakov, besed in vrstic 410 Izvajanje besedilnih nizov 411 Iskanje delov besedila 412 11.9 Delo s preglednicami s podatki za rezanje 413 Napotek 413 Možnosti uporabe 413 Preglednica za materiale obdelovancev 414 Preglednica z materiali rezalnih orodij 415 Preglednica s podatki za rezanje 415 Potrebni vnosi v preglednici orodij 416 Postopek pri delu s samodejnim izračunom števila vrtljajev/premika 417 Prenos podatkov iz preglednic s podatki za rezanje 418 Konfiguracijska datoteka TNC.SYS 418

12 Programiranje: izvajanje CAM-programov, večosna obdelava 419

12.1 Izvajanje CAM-programov 420 Od 3D-modela do NC-programa 420 Kaj je treba upoštevati pri konfiguraciji postprocesorja 421 Kaj je treba upoštevati pri CAM-programiranju 423 Možnosti posredovanja pri stroju TNC 425 12.2 Funkcije za večosno obdelovanje 426 12.3 Funkcija PLANE: sukanje obdelovalne ravnine (različica programske opreme 1) 427 Uvod 427 Definiranje funkcije PLANE 429 Prikaz položaja 429 Ponastavitev funkcije RAVNINA 430 Definiranje obdelovalne ravnine s prostorskim kotom: PLANE SPATIAL 431 Definiranje obdelovalne ravnine s projekcijskim kotom: PLANE PROJECTED 433 Definiranje obdelovalne ravnine z Eulerjevim kotom: PLANE EULER 435 Definiranje obdelovalne ravnine z dvema vektorjema: PLANE VECTOR 437 Definiranje obdelovalne ravnine s tremi točkami: PLANE POINTS 439 Definiranje obdelovalne ravnine s posameznim, inkrementalnim prostorskim kotom: PLANE RELATIVE 441 Obdelovalna ravnina nad osnim kotom: PLANE AXIAL (funkcija FCL 3) 442 Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE 444 12.4 Rezkanje pod kotom v zavrteni ravnini 450 Funkcija 450 Rezkanje pod kotom z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi 450 12.5 Dodatne funkcije za rotacijske osi 451 Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh A, B, C: M116 (programska možnost 1) 451 Premikanje rotacijskih osi v skladu s potjo: M126 452 Znižanie prikazane vrednosti rotacijske osi na vrednost pod 360°: M94 453 Samodejno popravljanje strojne geometrije pri delu z vrtljivimi osmi: M114 (programska možnost 2) 454 Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (programska možnost 2) 456 Natančna zaustavitev na robovih brez tangencialnega prehoda: M134 459 Izbira vrtljivih osi: M138 459 Upoštevanje strojne kinematike na DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza: M144 (programska možnost 2) 460 12.6 Obodno rezkanje: 3D-popravek polmera z usmeritvijo orodja 461

Uporaba 461

13 Programiranje: upravljanje palet 463

13.1 Upravljanje palet 464
Uporaba 464
Izbira preglednice palet 466
Izhod iz preglednice palet 466
Upravljanje referenčnih točk palet v preglednici prednastavitev palet 467
Izvajanje paletne datoteke 469
13.2 Paletno delovanje z orodno usmerjeno obdelavo 470
Uporaba 470
Izbira paletne datoteke 475
Ureditev paletne datoteke z obrazcem za vnos 475
Potek orodno usmerjene obdelave 480
Izhod iz preglednice palet 481

14.1 Vklop, izklop 484
Vklop 484
Izklop 486
14.2 Premikanje strojnih osi 487
Napotek 487
Premikanje osi z zunanjimi smernimi tipkami 487
Postopno pozicioniranje 488
Premik z elektronskimi krmilniki 489
14.3 Število vrtljajev vretena S, pomik F in dodatna funkcija M 499
Uporaba 499
Vnos vrednosti 499
Spreminjanje števila vrtljajev vretena in pomika 500
14.4 Funkcionalna varnost FS (možnost) 501
Splošno 501
Razlage pojmov 502
Preverjanje položaja osi 503
Pregled dovoljenih pomikov in števil vrtljajev 504
Vklop omejitve pomikov 504
Dodatni prikazi stanja 505
14.5 Določanje referenčne točke brez tipalnega sistema 506
Napotek 506
Priprava 506
Določanje referenčne točke z osnimi tipkami 507
Upravljanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk 508
14.6 Uporaba tipalnega sistema 515
Pregled 515
Izbira cikla tipalnega sistema 516
Beleženje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema 516
Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk 517
Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk 518
Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet 519
14.7 Umerjanje tipalnega sistema 520
Uvod 520
Umerjanje aktivne dolžine 520
Umerjanje aktivnega polmera in izravnavanje sredinskega zamika tipalnega sistema 521
Prikaz vrednosti za umerjanje 522
Upravljanje več nizov podatkov za umerjanje 522

14.8 Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca s tipalnim sistemom 523

Uvod 523

Določitev osnovne rotacije z 2 točkama 525

Določitev osnovne rotacije z 2 vrtinama/čepoma 527

Nastavljanje obdelovanca z 2 točkama 528

14.9 Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom 529

Pregled 529

Določanje referenčne točke na poljubni osi 529

Kot kot referenčna točka – prevzem točk, ki so bile otipane za osnovno rotacijo 530

Kot kot referenčna točka - brez prevzema točk, ki so bile otipane za osnovno rotacijo 530

Središče kroga kot referenčna točka 531

Sredinska os kot referenčna točka 532

Določanje referenčnih točk z vrtinami/okroglimi čepi 533

Merjenje obdelovancev s tipalnim sistemom 534

- Uporaba tipalnih funkcij z mehanskimi tipali ali števci 537
- 14.10 Vrtenje obdelovalne ravnine (programska možnost 1) 538

Uporaba, način dela 538

Primik na referenčne točke pri zavrtenih oseh 540

Določanje referenčne točke v zavrtenem sistemu 540

Določanje referenčne točke pri strojih z okroglo mizo 541

Določanje referenčne točke pri strojih s sistemom menjave glav 541

Prikaz položaja v zavrtenem sistemu 541

- Omejitve pri vrtenju obdelovalne ravnine 541
- Aktiviranje ročnega vrtenja 542
- Določanje trenutne smeri orodne osi kot aktivne smeri obdelave (funkcija FCL 2) 543

15 Pozicioniranje z ročnim vnosom 545

15.1 Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav 546
 Uporaba pozicioniranja z ročnim vnosom 546
 Varnostno kopiranje ali brisanje programov iz \$MDI 549



16 Programski test in Programski tek 551

16.1 Grafike 552
Uporaba 552
Pregled: pogledi 554
Pogled od zgoraj 554
Prikaz v treh ravninah 555
3D-prikaz 556
Povečanje izseka 559
Ponovitev grafične simulacije 560
Prikaz orodja 560
Ugotavljanje časa obdelovanja 561
16.2 Funkcije za prikaz programa 562
Pregled 562
16.3 Programski test 563
Uporaba 563
16.4 Programski tek 569
Uporaba 569
Izvedba obdelovalnega programa 570
Prekinitev obdelave 571
Premikanje strojnih osi med prekinitvijo 573
Nadaljevanje programskega teka po prekinitvi 574
Zagon programa na poljubni točki (zaporedje nizov) 575
Ponoven primik na konturo 579
16.5 Samodejni zagon programa 580
Uporaba 580
16.6 Preskoki nizov 581
Uporaba 581
Izbris znaka "/" 581
16.7 Izbirna zaustavitev programskega teka 582
Uporaba 582

17.1 Izbira MOD-funkcije 584
Izbira MOD-funkcij 584
Spreminjanje nastavitev 584
Izhod iz MOD-funkcij 584
Pregled MOD-funkcij 585
17.2 Številke programske opreme 586
Uporaba 586
17.3 Vnos številke ključa 587
Uporaba 587
17.4 Nalaganje servisnih paketov 588
Uporaba 588
17.5 Namestitev podatkovnega vmesnika 589
Uporaba 589
Namestitev vmesnika RS-232 589
Namestitev vmesnika RS-422 589
Izbira NAČINA DELOVANJA zunanje naprave 589
Nastavitev HITROSTI PRENAŠANJA INFORMACIJ 589
Dodelitev 590
Programska oprema za prenos podatkov 591
17.6 Ethernet-vmesnik 593
Uvod 593
Možnosti priključitve 593
Konfiguriranje TNC-ja 593
Povezava iTNC direktno z računalnikom z OS Windows 600
17.7 Konfiguriranje PGM MGT 601
Uporaba 601
Sprememba nastavitve PGM MGT 601
Odvisne datoteke 602
17.8 Uporabniški parametri za stroj 603
Uporaba 603
17.9 Prikaz surovca v delovnem prostoru 604
Uporaba 604
Rotacija celotnega prikaza 606

1

17.10 Izbira prikaza položaja 607 Uporaba 607 17.11 Izbira merskega sistema 608 Uporaba 608 17.12 Izbira programskega jezika za \$MDI 609 Uporaba 609 17.13 Izbira osi za ustvarjanje G01-niza 610 Uporaba 610 17.14 Vnos omejitev območja premikanja, prikaz ničelne točke 611 Uporaba 611 Delo brez omejitve območja premikanja 611 Ugotovitev in vnos največjega območja premikanja 611 Prikaz referenčne točke 612 17.15 Prikaz datotek za POMOČ 613 Uporaba 613 Izbira DATOTEK ZA POMOČ 613 17.16 Prikaz časov delovanja 614 Uporaba 614 17.17 Preverjanje diskov 615 Uporaba 615 Izvedba preverjanja nosilca podatkov 615 17.18 Nastavitev sistemskega časa 616 Uporaba 616 Izvedba nastavitev 616 17.19 Storitve na daljavo 617 Uporaba 617 Priklic/končanje storitev na daljavo 617 17.20 Zunanji dostop 618 Uporaba 618 17.21 Delovanje gl.računalnika 620 Uporaba 620 17.22 Konfiguriranje radijskega krmilnika HR 550 FS 621 Uporaba 621 Dodelitev krmilnika določenemu nosilcu 621 Nastavitev radijskega kanala 622 Nastavitev moči oddajanja 623 Statistika 623

18 Razpredelnice in preglednice 625

18.1 Splošni uporabniški parametri 626
Možnosti vnosa za strojne parametre 626
Izbira splošnih uporabniških parametrov 626
Seznam splošnih uporabniških parametrov 627
18.2 Dodelitev vtikačev in priključni kabli za podatkovne vmesnike 642

Vmesnik naprav V.24/RS-232-C HEIDENHAIN 642 Zunanje naprave 643 Vmesnik V.11/RS-422 644 RJ45-vtičnica Ethernet-vmesnika 644

18.3 Tehnične informacije 645

18.4 Zamenjava baterije pomnilnika 655







Prva uporaba iTNC 530

1.1 Pregled

To poglavje je namenjeno začetnikom, da se lahko hitro seznanijo z najpomembnejšimi funkcijami TNC-ja. Podrobnejše informacije o posamezni temi najdete v pripadajočih opisih, na katere je vsakič opozorjeno.

- V tem poglavju so obravnavane naslednje teme:
- Vklop stoja
- Programiranje prvega dela
- Grafično testiranje prvega dela
- Priprava orodja
- Priprava obdelovanca
- Izvajanje prvega programa

i

1.2 Vklop stoja

Preklic prekinitve napajanja in primik na referenčno točko



Funkcija za vklop in primik na referenčne točke je odvisna od stroja. Upoštevajte tudi priročnik za stroj.

Vklop napajanja TNC-ja in stroja: TNC zažene operacijski sistem. Ta postopek lahko traja nekaj minut. Nato prikaže TNC v zgornji vrstici zaslona pogovorno okno za prekinitev napajanja.



Pritisnite tipko CE in TNC prevede PLC-program.

I

Ι

Vklopite napajalno napetost in TNC preveri delovanje zasilnega izklopa in preklopi v način za primik na referenčno točko.

Prehod čez referenčne točke v določenem zaporedju: za vsako os pritisnite zunanjo tipko START. Če so na stroju merilniki za absolutne dolžine in kote, se primik na referenčne točke ne izvede.

TNC je zdaj pripravljen na delovanje in je v načinu Ročni način.

- Primik na izhodiščne točke: Oglejte si "Vklop", stran 484.
- Načini delovanja: Oglejte si "Shranjevanje/urejanje programa", stran 77.

Roč	no ot	iratovanje		Programiranje in editiranje
				M
АКТ.	X	+250.000	Pregled PGH PHL LBL CYC M POS	
	Y	+0.000	AKT. X +250.000	s
* <u>e</u>	Z	-560.000	Z -560.000	
	++ B	+0.000	*B +0.000	
	* C	+0.000	*C +0.000	T <u>_</u>
			A +0.0000 B +0.0000 C +0.0000	° ₽ 4
	S 1	0.000	Osn.rotacija +0.0000	5100%
@: 15	T S	Z 5 1875		
		05	S-IST SENMJ LIMIT 1 12:	41
M		S F F	IPAL. UPR. REF. 31 NKCIJA TOČKE	ROT TABELA ORODJA

1.3 Programiranje prvega dela

Izbira pravilnega načina delovanja

Programe lahko ustvarjate izključno samo v načinu Shranjevanje/urejanje:



Pritisnite tipko za način in TNC preklopi v način Shranjevanje/urejanje.

Podrobne informacije o tej temi

Načini delovanja: Oglejte si "Shranjevanje/urejanje programa", stran 77.

Najpomembnejše tipke na TNC-ju

Funkcije za izvajanje pogovornega okna	Tipka
Potrditev vnosa in aktiviranje naslednjega vprašanja v pogovornem oknu	ENT
Preskok vprašanja v pogovornem oknu	
Predčasno dokončanje pogovornega okna	
Izhod iz pogovornega okna, preklic vnosa	
Gumbi na zaslonu, s katerimi izbirate funkcije glede na aktivno stanje delovanja	

Podrobne informacije o tej temi

- Ustvarjanje in spreminjanje programov: Oglejte si "Urejanje programa", stran 107.
- Pregled tipk: Oglejte si "Tipke in gumbi TNC-ja", stran 2.

Odpiranje novega programa/upravljanje datotek

- PGM MGT
- Pritisnite tipko PGM MGT in TNC odpre upravljanje datotek. Upravljanje datotek TNC-ja ima podobno zgradbo kot upravljanje datotek na osebnem računalniku z brskalnikom Windows Explorer. Z upravljanjem datotek upravljate podatke na trdem disku TNC-ja.
- S puščičnimi tipkami izberite mapo, v kateri želite odpreti novo datoteko.
- Vnesite ime datoteke s končnico .I: TNC nato samodejno odpre program in vas pozove, da vnesete mersko enoto za nov program. Upoštevajte omejitve glede posebnih znakov v imenu datoteke (oglejte si "Imena datotek" na strani 115)
- Izberite mersko enoto tako, da pritisnete gumb MM (milimeter) ali INCH (palec). TNC samodejno zažene definicijo surovca (oglejte si "Definiranje surovca" na strani 56).

TNC samodejno ustvari prvi in zadnji niz programa. Teh nizov nato ne morete več spreminjati.

- Upravljanje datotek: Oglejte si "Upravljanje datotek", stran 117.
- Ustvarjanje novega programa: Oglejte si "Odpiranje in vnos programov", stran 101.

obratov.	pravljanje da	totek			
TNC:\dumppgm	17000.H				
- @TNC:	■ TNC : \DUMPPGM*.*				M
DEMO	Ime datot.	Tip ▼	Vel. Spremen	nj. Statu≜	
dumppgm	0020508420MS	н	46416 28.11.2	2011+	
Screendumps	0020508421	н	41502 28.11.2	2011	
Dservice	0020508421ms	н	41480 28.11.2	2011	ь П
□smarTNC	0020508422	н	41374 28.11.2	2011	<u> </u>
> 🗀system	@020508422ms	н	41352 28.11.2	2011	
Incguide	1 0024807501	н	7084 28.11.2	2011	T A D
⇒ ==C:	0026179617	н	430k 28.11.2	2011	_ =+++
>	. 🗈 1	н	826 24.11.2	2011	M 1
) ⊒K:	1639	н	10443k 24.11.2	2011	
›	h 17000	н	2334 24.11.3	2011 S-E-+	S E .
∍ 👳0:	17002	н	7754 24.11.2	2011+	(e) 🐺 🗕
› ፹P:	17011	н	386 24.11.2	2011+	
> ⊒ 0:	1E	н	548 24.11.3	2011	I
>	1F	н	544 24.11.2	2011	S100%
>	1GB	н	2902 24.11.2	2011+	OFF
> 豆T:	1I 1I	н	402 24.11.2	2011	
>	I 1NL	н	478 24.11.2	2011	
› .₩:	15	н	518 24.11.2	2011	ă ₩ -
›	4				~
	91 Objekti / 44876,1KByti	/ 188,6GB	yte pros.		
	N IZBIRANJE COPY	IZBOR TIPA	NOVA DATOTEKA	ZADN. DATOT.	KONE

Definiranje surovca

Ko odprete nov program, TNC takoj odpre pogovorno okno za vnos definicije surovca. Kot surovec vedno definirate kvader z vnosom MINin MAKS-točke glede na izbrano referenčno točko.

Ko odprete nov program, TNC samodejno uvede definicijo surovca in pridobi potrebne podatke o surovcu:

- Os vretena Z ravnina XY?: vnesite aktivno os vretena. G17 je shranjen kot prednastavitev in ga prevzemite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite najmanjšo X-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. 0, in potrdite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite najmanjšo Y-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. 0, in potrdite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite najmanjšo Z-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. -40, in potrdite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite največjo X-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. 100, in potrdite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite največjo Y-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. 100, in potrdite s tipko ENT.
- Koordinate?: vnesite največjo Z-koordinato surovca glede na referenčno točko, npr. 0, in potrdite s tipko ENT.

Primeri NC-nizov %NOVO G71 *

N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *

N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *

N99999999 %NOVO G71 *

Podrobne informacije o tej temi

Definiranje surovca: (oglejte si stran 103)



l.3 Programiranje prvega d<mark>ela</mark>

Zgradba programa

Obdelovalni programi morajo biti po možnosti vedno podobno zgrajeni. To izboljša preglednost, pospeši programiranje in zmanjša možnost napak.

Priporočena zgradba programa pri preprostih, običajnih obdelavah kontur

- 1 Priklic orodja, definiranje orodne osi
- 2 Odmik orodja
- 3 Predpozicioniranje v obdelovani ravnini, v bližini začetne točke konture
- 4 Predpozicioniranje nad obdelovancem ali na globini, po potrebi vklop vretena/hladila
- 5 Primik na konturo
- 6 Obdelava konture
- 7 Odmik s konture
- 8 Odmik orodja, konec programa

Podrobne informacije o tej temi:

Programiranje kontur: Oglejte si "Premikanje orodja", stran 214.

Priporočena zgradba programa pri preprostih programih ciklov

- 1 Priklic orodja, definiranje orodne osi
- 2 Odmik orodja
- 3 definiranje obdelovalnega cikla
- 4 primik na obdelovalni položaj
- 5 Priklic cikla, vklop vretena/hladila
- 6 Odmik orodja, konec programa

Podrobne informacije o tej temi:

Programiranje ciklov: oglejte si uporabniški priročnik za cikle

Primer: Zgradba programa pri programiranju kontur

%BSPCONT G71 *

N10 G30 G71 X... Y... Z... *

N20 G31 X... Y... Z... *

N30 T5 G17 S5000 *

N40 G00 G40 G90 Z+250 *

N50 X... Y... *

•••

N60 G01 Z+10 F3000 M13 *

N70 X... Y... RL F500 *

N160 G40 ... X... Y... F3000 M9 *

N170 G00 Z+250 M2 *

N99999999 BSPCONT G71 *

Primer: Zgradba programa pri programiranju ciklov

%BSBCYC G71 *
N10 G30 G71 X Y Z *
N20 G31 X Y Z *
N30 T5 G17 S5000 *
N40 G00 G40 G90 Z+250 *
N50 G200 *
N60 X Y *
N70 G79 M13 *
N80 G00 Z+250 M2 *

N99999999 BSBCYC G71 *

Programiranje preproste konture

Konturo, ki je prikazana na sliki desno, želite rezkati do globine 5 mm. Določili ste že definicijo surovca. Ko s funkcijsko tipko odprete pogovorno okno, vnesite vse podatke, ki jih TNC zahteva v zgornji vrstici na zaslonu.



G O

G]0

Ļ

G 26

L/

L

CHF CHF

LP

- Priklic orodja: vnesite podatke o orodju. Vsak vnos potrdite s tipko ENT in ne pozabite na orodno os.
- Odmik orodja: pritisnite oranžno tipko za os Z, da orodje odmaknete po orodni osi, in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. 250. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Dodatna funkcija M? potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.
- Predpozicioniranje orodja v obdelovalni ravnini: pritisnite oranžno tipko za os X in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. -20.
- Pritisnite oranžno tipko za os Y in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. -20. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Dodatna funkcija M? potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.
- Premik orodja na globino: pritisnite oranžno tipko za os in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. -5. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Pomik F=? Vnesite pomik pri pozicioniranju, npr. 3000 mm/min, in potrdite s tipko ENT.
- Dodatna funkcija M? Vklopite vreteno in hladilo, npr. M13, in potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.
- Primik na konturo: definirajte polmer zaobljenja vstopnega kroga.
- Obdelovanje konture, primik na konturno točko 2: zadostuje, če vnesete spremenljive podatke, torej samo Y-koordinato 95, in vnose potrdite s tipko END.
- Primik na konturno točko 3: vnesite X-koordinato 95 in vnose potrdite s tipko END.
- Definiranje posnetja na konturni točki 3: vnesite širino posnetja 10 mm in shranite s tipko END.
- Primik na konturno točko 4: vnesite koordinato Y 5 in vnose potrdite s tipko END.





- Definiranje posnetja na konturni točki 4: vnesite širino posnetja 20 mm in shranite s tipko END.
- Primik na konturno točko 1: vnesite X-koordinato 5 in vnose potrdite s tipko END.
- Odmik s konture: definirajte polmer zaobljenja izstopnega kroga.
- Odmik orodja: pritisnite oranžno tipko za os Z, da orodje odmaknete po orodni osi, in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. 250. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Dodatna funkcija M? M2 vnesite za konec programa in potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.

- Celotni primer z NC-stavki: Oglejte si "Primer: premočrtni premiki in posneti robovi kartezično", stran 231.
- Ustvarjanje novega programa: Oglejte si "Odpiranje in vnos programov", stran 101.
- Primik na konture/odmik s kontur: Oglejte si "Premik na konturo in odmik z nje", stran 218.
- Programiranje kontur: Oglejte si "Pregled funkcij poti", stran 222.
- Popravek polmera orodja: Oglejte si "Popravek polmera orodja", stran 209.
- Dodatne M-funkcije: Oglejte si "Dodatne funkcije za nadzor programskega teka, vretena in hladila", stran 333.

1.3 Programiranje prvega d<mark>ela</mark>

Ustvarjanje programa cikla

Vrtine (globina 20 mm), ki so prikazane na sliki desno, želite izdelati s standardnim ciklom vrtanja. Določili ste že definicijo surovca.



G₀

- Priklic orodja: vnesite podatke o orodju. Vsak vnos potrdite s tipko ENT in ne pozabite na orodno os.
- Odmik orodja: pritisnite oranžno tipko za os Z, da orodje odmaknete po orodni osi, in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. 250. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Dodatna funkcija M? potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.
- Prikličite meni za cikle.



G]0

X 0

G]0

- Prikažite cikle vrtanja.
- Izbira standardnega cikla vrtanja 200: TNC odpre pogovorno okno za definicijo cikla. Zaporedoma vnesite vse parametre, ki jih zahteva TNC, in vsak vnos potrdite s tipko ENT. TNC dodatno prikazuje na desni polovici zaslona grafiko, na kateri so prikazani posamezni parametri cikla.
- Primik na prvi položaj za vrtanje: vnesite koordinate položaja za vrtanje, vklopite hladilo in vreteno, prikličite cikel z M99.
- Primik na nadaljnje položaje za vrtanje: vnesite koordinate posameznih položajev za vrtanje, prikličite cikel z M99.
- Odmik orodja: pritisnite oranžno tipko za os Z, da orodje odmaknete po orodni osi, in vnesite vrednost za položaj, na katerega se želite primakniti, npr. 250. Potrdite s tipko ENT.
- Popravek polmera: RL/RR/brez popravka? potrdite s tipko ENT: ne aktivirajte popravka polmera.
- Dodatna funkcija M? M2 vnesite za konec programa in potrdite s tipko END: TNC shrani vneseni niz premikanja.





0
σ
g
σ
Q
2
ā
A)
Ľ
5
5
g
5
Õ
Ĺ
0
S
_

Primeri NC-nizov

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Definicija surovca
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T5 G17 S4500 *	Priklic orodja
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N50 G200 VRTANJE	Definiranje cikla
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-20 ;GLOBINA	
Q206=250 ;GLOBINSKI PRIMIK	
Q202=5 ;GLOBINA PRIMIKA	
Q210=0 ;ČAS ZADRŽ. ZGORAJ	
Q203=-10 ;KOOR. POVRŠINE	
Q204=20 ;2. VARNOSTNA RAZDALJA	
Q211=0.2 ;ČAS ZADRŽ. SPODAJ	
N60 X+10 Y+10 M13 M99 *	Vklop vretena in hladila, priklic cikla
N70 X+10 Y+90 M99 *	Priklic cikla
N80 X+90 Y+10 M99 *	Priklic cikla
N90 X+90 Y+90 M99 *	Priklic cikla
N100 G00 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa
N99999999 %C200 G71 *	

Podrobne informacije o tej temi

Ustvarjanje novega programa: Oglejte si "Odpiranje in vnos programov", stran 101.

Programiranje ciklov: oglejte si uporabniški priročnik za cikle

1

1.4 Grafično testiranje prvega dela

1.4 Grafično testiranje prvega d<mark>ela</mark>

Izbira pravilnega načina delovanja

Programe lahko testirate izključno samo v načinu Programski test:

Pritisnite tipko za način in TNC preklopi v način Programski test.

Podrobne informacije o tej temi

- Načini delovanja TNC-ja: Oglejte si "Načini delovanja", stran 76.
- Testiranje programov: Oglejte si "Programski test", stran 563.

Izbira preglednice orodij za programski test

Ta korak morate izvesti samo, če v načinu Programski test še niste aktivirali nobene preglednice orodij.

PGM MGT IZBOR TIPA PRIK. VS

ŧ

¥

- Pritisnite tipko PGM MGT in TNC odpre upravljanje datotek.
- Pritisnite gumb IZBERI VRSTO in TNC prikaže meni z gumbi za izbiro vrste datoteke za prikaz.
- Pritisnite gumb PRIKAŽI VSE in TNC prikaže v desnem oknu vse shranjene datoteke.
- Svetlo polje potisnite v levo na imenike.
- Svetlo polje potisnite na imenik TNC:\.
- Svetlo polje potisnite v desno na datoteke.
- Svetlo polje potisnite na datoteko TOOL.T (aktivna preglednica orodij) in prevzemite s tipko ENT: datoteka TOOL.T dobi stanje S in je tako aktivna za programski test.
- Pritisnite tipko END, da zapustite upravljanje datotek.

- Upravljanje orodij: Oglejte si "Vnos podatkov o orodju v preglednico", stran 176.
- Testiranje programov: Oglejte si "Programski test", stran 563.



[•]

Izbira programa, ki ga želite testirati



Pritisnite tipko PGM MGT in TNC odpre upravljanje datotek.



- Pritisnite gumb ZADNJE DATOTEKE in TNC odpre pojavno okno z nazadnje izbranimi datotekami.
- S puščičnimi tipkami izberite program, ki ga želite testirati, in ga sprejmite s tipko ENT.

Podrobne informacije o tej temi

Izbira programa: Oglejte si "Upravljanje datotek", stran 117.

Izbira postavitve zaslona in prikaza



- Pritisnite tipko za postavitev zaslona in TNC prikaže na orodni vrstici vse razpoložljive možnosti.
- PROGR . + GRAF .
- Pritisnite gumb PROGRAM + GRAFIKA in TNC prikaže na levi polovici zaslona program, na desni polovici zaslona pa surovec.
- Z gumbom izberite želeni prikaz.
- Prikaže se pogled od zgoraj.
- Prikaže se prikaz z v treh ravninah.
- Prikaže se 3D-prikaz.

- Grafične funkcije: Oglejte si "Grafike", stran 552.
- Izvedba programskega testa: Oglejte si "Programski test", stran 563.

RESET + START

STOP

START

Zagon programskega testa

- Pritisnite gumb PONASTAVITEV + ZAGON in TNC simulira aktivi program do programirane prekinitve ali konca programa.
- Med simulacijo lahko z gumbi preklapljate med pogledi.
- Pritisnite gumb ZAUSTAVITEV in TNC prekine programski test.
- Pritisnite gumb ZAGON in TNC nadaljuje programski test po prekinitvi.

Podrobne informacije o tej temi

- Izvedba programskega testa: Oglejte si "Programski test", stran 563.
- Grafične funkcije: Oglejte si "Grafike", stran 552.
- Nastavitev hitrosti testa: Oglejte si "Nastavitev hitrosti za Programski test", stran 552.

i

1.5 Priprava orodja

Izbira pravilnega načina delovanja

Orodja pripravite v načinu Ročni način:



Pritisnite tipko za način in TNC preklopi v način Ročni način.

Podrobne informacije o tej temi

Načini delovanja TNC-ja: Oglejte si "Načini delovanja", stran 76.

Pripravljanje in merjenje orodij

- Potrebna orodja vpnite v posamezno vpenjalno glavo.
- Pri merjenju z zunanjim prednastavljalnikom orodja: izmerite orodje, zapišite si dolžino in polmer oz. ju neposredno prenesite na stroj s programom za prenos.
- Pri merjenju na stroju: orodja vstavite v zalogovnik orodij (oglejte si stran 66).

Preglednica orodij TOOL.T

V preglednici orodij TOOL.T (nespremenljivo shranjeno pod TNC:\) so shranjeni podatki o orodjih, kot sta dolžina in polmer ter druge informacije o orodjih, ki jih TNC potrebuje za izvajanje različnih funkcij.

Za vnos podatkov o orodjih v preglednico orodij TOOL.T sledite naslednjemu postopku:



- Prikaz preglednice orodij: TNC prikaže preglednico orodij v obliki preglednice.
- EDITIR. OFF ON
- Spreminjanje preglednice orodij: gumb UREJANJE nastavite na VKLOP.
- S puščičnimi tipkami gor ali dol izberite številko orodja, ki ga želite spremeniti.
- S puščičnimi tipkami levo ali desno izberite podatke o orodju, ki jih želite spremeniti.
- Izhod iz preglednice orodij: pritisnite tipko END.

Podrobne informacije o tej temi

- Načini delovanja TNC-ja: Oglejte si "Načini delovanja", stran 76.
- Delo s preglednico orodij: Oglejte si "Vnos podatkov o orodju v preglednico", stran 176.



Edit: Dolž	iranje ina oro	orodne dja?	tabel	e		Pros in e	aramiranje ditiranje
EST INT	00L.T	MM				>>	
T N	INME			P	97		
0 1			+0	+0	+0		M
1 1	2		+30	+1	+0		The second se
2 7	4		+49	+2	+0		
2 7	B		+50		10		
4 1	0		+50	14	10		
5 0	10		+60	15	10		s 🗆
8 7	12		+60	+6	10		- 旦
2 2	12		+70	+0	+0		7
	10		+20		+0		
° -	10		+00	+0	+0		
9 L	18		+90	+9	+0		- 0 0
10 1	20		+90	+10	+0		т
10 5	22		+90	111	+0		3++
12 L	24		+90	+12	+0		W 1
13 L	28		+90	+13	+0		
14 0	28		+100	+14	+0		1
15 L	30		+100	+15	+0		S 🗆 🦲
16 C	32		+100	+16	+0		â 4 ∔
			0% S-1	ST			
			0% SEN	IMJ LII		13:03	5100%
X	+20.7	07 Y	+10	.707 Z	+ 10	0.250	
₩ B	+0.0	00 +C	+0	.000			
							SI
* <u>-</u>				S 1	0.00	00	(e), A
AKT.	: 20	TS	ZS	1875 F	· 0	M 5 / 9	
	KONEC	STRAN	STRAN	EDITIR.	NAJDI NAZIV	TABELA PROST.	KONEC

5

Preglednica mest TOOL_P.TCH



Način delovanja preglednice mest je odvisen od stroja. Upoštevajte tudi priročnik za stroj.

V preglednici mest TOOL_P.TCH (nespremenljivo shranjeno pod TNC:\) določite, katera orodja so v zalogovniku orodij.

Za vnos podatkov v preglednico mest TOOL_P.TCH sledite naslednjemu postopku:



- Prikaz preglednice orodij: TNC prikaže preglednico orodij v obliki preglednice.
- TABELA PROST.
- Prikaz preglednice mest: TNC prikaže preglednico mest v obliki preglednice.
- Spreminjanje preglednice mest: gumb UREJANJE nastavite na VKLOP.
- S puščičnimi tipkami gor ali dol izberite številko mesta, ki ga želite spremeniti.
- S puščičnimi tipkami levo ali desno izberite podatke, ki jih želite spremeniti.
- Izhod iz preglednice mest: pritisnite tipko END.

- Načini delovanja TNC-ja: Oglejte si "Načini delovanja", stran 76.
- Delo s preglednico mest: Oglejte si "Preglednica mest za zalogovnik orodij", stran 188.



1.6 Priprava obdelovanca

Izbira pravilnega načina delovanja

Obdelovance pripravite v načinu Ročni način ali El. krmilnik.



Podrobne informacije o tej temi

(m)

Ročni način: Oglejte si "Premikanje strojnih osi", stran 487.

Vpenjanje obdelovanca

Obdelovanec vpnite z vpenjalom na mizo stroja. Če je na stroju na voljo tipalni sistem, osnovzporedno nastavljanje obdelovanca ni potrebno.

Če tipalni sistem ni na voljo, potem morate obdelovanec nastaviti tako, da je vpet vzporedno s strojnimi osmi.

Nastavljanje obdelovanca s tipalnim sistemom

Zameniava tipalnega sistema: v načinu MDI (MDI = Manual Data) Input) izvedite niz TOOL CALL z navedeno orodno osjo in nato znova izberite Ročni način (v načinu MDI lahko zaporedoma obdelate poljubno število med seboj neodvisnih NC-nizov).



Izbira tipalnih funkcij: TNC prikazuje na orodni vrstici razpoložljive funkcije.



- Merjenje osnovne rotacije: TNC prikaže meni za osnovno rotacijo. Za zaznavanje osnovne rotacije je treba otipati dve točki na premici obdelovanca.
- Tipalni sistem predpozicionirajte s tipkami za smer osi v bližini prve tipalne točke.
- Z gumbom izberite smer tipanja.
- Pritisnite NC-zagon in tipalni sistem se premika v definirani smeri, dokler se ne dotakne obdelovanca, nato pa se samodejno vrne na začetno točko.
- Tipalni sistem predpozicionirajte s tipkami za smer osi v bližini druge tipalne točke.
- Pritisnite NC-zagon in tipalni sistem se premika v definirani smeri, dokler se ne dotakne obdelovanca, nato pa se samodejno vrne na začetno točko.
- Nato TNC prikaže ugotovljeno osnovno rotacijo.
- Zapustite meni s tipko END in potrdite vprašanje glede prevzema osnovne rotacije v preglednico prednastavitev s tipko NO ENT (ne prevzamete).

- Način MDI: Oglejte si "Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav", stran 546.
- Nastavljanje obdelovanca: Oglejte si "Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca s tipalnim sistemom", stran 523.

Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom

Zamenjava tipalnega sistema: v načinu MDI izvedite niz TOOL CALL z navedeno orodno osjo in nato znova izberite Ročni način



Izbira tipalnih funkcij: TNC prikazuje na orodni vrstici razpoložljive funkcije.



NAVEZNA

TOĊKA

- Določanje referenčne točke npr. na robu obdelovanca: TNC vas vpraša, ali želite prevzeti tipalne točke prej zaznane osnovne rotacije. Pritisnite tipko ENT, da točke prevzamete.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke na robu obdelovanca, kjer postopek tipanja za osnovno rotacijo ni bil izveden.
- Z gumbom izberite smer tipanja.
- Pritisnite NC-zagon in tipalni sistem se premika v definirani smeri, dokler se ne dotakne obdelovanca, nato pa se samodejno vrne na začetno točko.
- Tipalni sistem predpozicionirajte s tipkami za smer osi v bližini druge tipalne točke.
- Pritisnite NC-zagon in tipalni sistem se premika v definirani smeri, dokler se ne dotakne obdelovanca, nato pa se samodejno vrne na začetno točko.
- Nato TNC prikaže koordinate ugotovljene točke na robu.
- Določanje 0: pritisnite gumb DOLOČ. REF. TOČKE.
- > Za izhod iz menija pritisnite tipko END.

Podrobne informacije o tej temi

Določanje izhodiščnih točk: Oglejte si "Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom", stran 529.

1.7 Izvajanje prvega programa

Izbira pravilnega načina delovanja

Programe lahko izvajate v načinu Programski tek – Posamezni niz ali v načinu Programski tek – Zaporedje nizov:



-

- Pritisnite tipko za načine: TNC preklopi v način Programski tek – Posamezni niz in izvede program niz za nizom. Vsak niz morate potrditi s tipko za zagon NC-ja.
- Pritisnite tipko za načine: TNC preklopi v način Programski tek – Zaporedje nizov in izvaja program po zagonu NC-ja do prekinitve programa ali do konca.

Podrobne informacije o tej temi

Načini delovanja TNC-ja: Oglejte si "Načini delovanja", stran 76.

Izvajanje programov: Oglejte si "Programski tek", stran 569.

Izbira programa, ki ga želite izvesti



- Pritisnite tipko PGM MGT in TNC odpre upravljanje datotek.
- Pritisnite gumb ZADNJE DATOTEKE in TNC odpre pojavno okno z nazadnje izbranimi datotekami.
- Po potrebi s puščičnimi tipkami izberite program, ki ga želite izvesti, in ga sprejmite s tipko ENT.

Podrobne informacije o tej temi

Upravljanje datotek: Oglejte si "Upravljanje datotek", stran 117.

Zagon programa



Pritisnite tipko za zagon NC-ja in TNC izvede aktivni program.

Podrobne informacije o tej temi

Izvajanje programov: Oglejte si "Programski tek", stran 569.







Uvod

i

2.1 iTNC 530

HEIDENHAIN TNC so večosni krmilni sistemi za delavnice, s katerimi lahko običajne rezkalne in vrtalne obdelave programirate neposredno na stroju v enostavnih pogovornih oknih z navadnim besedilom. Namenjeni so uporabi na rezkalnih in vrtalnih strojih ter obdelovalnih centrih. iTNC 530 lahko krmili do 18 osi. Dodatno je mogoče programirano nastaviti kotni položaj do 2 vreten.

Na vgrajeni trdi disk lahko shranite poljubno število programov, tudi če so bili ti ustvarjeni drugje. Za hitre izračune lahko kadarkoli prikličete kalkulator.

Nadzorna plošča in zaslonski prikaz sta oblikovana pregledno, da lahko vse funkcije dosežete hitro in enostavno.

Programiranje: pogovorna okna z navadnim besedilom HEIDENHAIN, smarT.NC in DIN/ISO

Ustvarjanje programov je še posebej preprosto v uporabniško prijaznih pogovornih oknih z navadnim besedilom HEIDENHAIN. Programirna grafika predstavlja posamezne obdelovalne korake med programskim vnosom. Dodatno je v pomoč prosto programiranje kontur FK, ko grafika za NC ni na voljo. Grafična simulacija obdelave obdelovancev je mogoča tako med programskim testom kot tudi med programskim tekom.

Začetnikom pri TNC nudi način smarT.NC še posebej udobno možnost, da lahko hitro in brez dolgotrajnega izobraževanja ustvarjajo strukturirane programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom. Za smarT.NC je na voljo ločena uporabniška dokumentacija.

Dodatno lahko TNC programirate tudi v skladu z DIN/ISO ali v DNC-načinu.

Program lahko vnašate in testirate tudi, ko nek drug program ravno izvaja obdelovanje obdelovanca.

Združljivost

TNC lahko izvaja obdelovalne programe, ki so bili ustvarjeni na večosnih krmilnih sistemih HEIDENHAIN od TNC 150 B naprej. V kolikor stari TNC-programi vsebujejo proizvajalčeve cikle, je treba sistem iTNC 530 prilagoditi s programsko opremo CycleDesign. V ta namen se obrnite na proizvajalca stroja ali podjetje HEIDENHAIN.


2.2 Zaslon in nadzorna plošča

Zaslon

TNC prejmete skupaj s 15-palčnim ploščatim barvnim zaslonom. Na voljo vam je tudi 19-palčni ploščati barvni zaslon.

1 Zgornja vrstica

Pri vklopljenem TNC-ju prikazuje zaslon v zgornji vrstici izbrani način delovanja: levo strojne načine delovanja in desno programirne načine delovanja. V večjem polju zgornje vrstice je prikazan način delovanja, na katerega je preklopljen zaslon. Tukaj se pojavijo vprašanja in sporočila (razen, če TNC prikazuje samo grafiko).

2 Gumbi

V spodnji vrstici prikazuje TNC v orodni vrstici nadaljnje funkcije. Te funkcije izbirate s tipkami, ki so pod njimi. Za lažjo predstavo prikazujejo ozke vrstice neposredno nad orodno vrstico število orodnih vrstic, ki jih lahko izberete z zunaj razporejenimi črnimi puščičnimi tipkami. Aktivna orodna vrstica je osvetljena.

Pri 15-palčnem zaslonu vam je na voljo 8 gumbov, pri 19-palčnem pa 10.

- 3 Tipke za izbiro gumbov
- 4 Preklop med orodnimi vrsticami
- 5 Tipka za določitev postavitve zaslona
- 6 Tipka za preklop zaslona med strojnimi in programirnimi načini delovanja
- 7 Tipke za izbiro gumbov, ki jih določi proizvajalec stroja.

Pri 15-palčnem zaslonu vam je na voljo 6 gumbov, pri 19-palčnem pa 18.

8 Tipka za preklop med orodnimi vrsticami, ki jih določi proizvajalec stroja



N



3

Določanje postavitve zaslona

Postavitev zaslona izbere uporabnik in tako lahko TNC npr. v načinu delovanja Shranjevanje/urejanje programa istočasno v levem oknu prikazuje program in v desnem oknu npr. programirno grafiko. Izbirno je lahko v desnem oknu prikazana tudi zgradba programa ali izključno samo program v velikem oknu. Katera okna lahko TNC prikaže, je odvisno od izbranega načina delovanja.

Določanje postavitve zaslona:



Pritisnite tipko za preklop zaslona in orodna vrstica prikazuje možne postavitve zaslona, oglejte si "Načini delovanja", stran 76.



Postavitev zaslona izberite z gumbom.

Nadzorna plošča

TNC je dobavljen z različnimi nadzornimi ploščami. Slika prikazuje tipke nadzornih plošč TE 730 (15-palčni) in TE 740 (19-palčni):

1 Črkovnica za vnos besedil, imen datotek in za DIN/ISOprogramiranje

Dvoprocesorska različica: dodatne tipke za upravljanje OS Windows

- 2 Upravljanje datotek
 - Kalkulator
 - MOD-funkcija
 - HELP-funkcija
- 3 Programirni načini
- 4 Strojni načini
- 5 Odpiranje programirnih pogovornih oken
- 6 Puščične tipke in tipka GOTO
- 7 Številčnica in tipke za izbiro osi
- 8 Tipkovnica:
- 9 Krmilne tipke za smarT.NC
- 10 USB-priključek

Funkcije posameznih tipk so povzete na hrbtni strani naslovnice.



Nekateri proizvajalci strojev ne uporabljajo standardne nadzorne plošče HEIDENHAIN. V takšnih primerih upoštevajte priročnik za stroj.

Zunanje tipke, kot so npr. NC-START ali NC-STOP, so prav tako opisane v priročniku za stroj.

0
ISC
1 👰 5 5 6 9 1 5 5 = 1 🗶 Y 4 5 6
• A S D F G H J K L :
100 2
A 3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.3 Načini delovanja

Ročni način in el. krmilnik

Nastavitev strojev opravite v ročnem načinu. V tem načinu lahko ročno ali postopoma pozicionirate strojne osi, določite referenčne točke in zavrtite obdelovalno ravnino.

Način El. krmilnik podpira ročno premikanje strojnih osi s pomočjo elektronskega krmilnika HR.

Gumbi za postavitev zaslona (kot je opisano zgoraj)

Okno	Gumb
Položaji	POZICIJA
Levo: položaji, desno: prikaz stanja	POZIC. * Status
Levo: položaji, desno: aktivni kolizijski objekti (funkcija FCL4)	POZICIJA + KINEMATIKE

Roč	no ob	ratovanje			Pro in	gramiranje editiranje
01/7		1250 000				M
- <u></u>	Y Z ++ B	+250.000 +0.000 -560.000 +0.000		RKT. X +250.000 Y +0.000 Z -550.000 #B +0.000 T - 100 2000		s
	+ C	+0.000		+0.0000 ↓ +0.0000 A +0.0000 B +0.0000 C +0.0000 C +0.0000		* ↓ +
⊕: 15	S 1	0.000 z 5 1875		Osn.rotacija +0.0000		S100%
			0% 0%	S-IST <mark>SENm] LIMIT 1 12:</mark>	41	s -
M		S F	TIF FUNK	AL. UPR. REF. 31 CCIJA TOČKE		TABELA ORODJA

Pozicioniranje z ročnim vnosom

V tem načinu lahko programirate enostavne premike, npr. za načrtno rezkanje ali predpozicioniranje.

Gumbi za postavitev zaslona

Okno	Gumb
Program	PROGRAM
Levo: program, desno: prikaz stanja	PROGR. + STATUS
Levo: program, desno: aktivni kolizijski objekti (funkcija FCL4). Če ste izbrali ta pogled, prikazuje TNC kolizijo z rdečo obrobo grafičnega okna.	KINEMATIKA + PROGRAMA

Pozicionranje z ročr	no naveo	dbo		Programiranje in editiranje
**#010 671 * N10 PLANE RESET MOVE DISTS0 F999999* N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SP8+0 SPC+SS> N20 I0 617* N30 654 X+0 Y+0 Z+0*	Pregled PGM DIST. X Y Z	PAL LBL +0.000 +0.000 +0.000	CYC M PO #B +0.00 #C +0.00	
N40 500 540 590 X+0 Y+0 Z+0* N99999999 %\$MDI 671 *	T : 5 L +60 DL-TAB	.0000 R DR-	10 +5.00	500 S
	M134	2 P #		T ≜↔
0% S-IST P0 -T0	LBL LBL PGM CALL	2022.4	REP	14 S +
ex SINn) LITT 1 e1:11 X -50.000 Y	-20.000	Z	+366.0	32
	2 8 1875	S1 0	.000	s -
STATUS STATUS STATUS COU PREGLED POZ. \$T. ORODJA PRER	ATUS DRD.			





Shranjevanje/urejanje programa

Obdelovalne programe ustvarite v tem načinu delovanja. Obširno podporo in dopolnitev pri programiranju nudijo prosto programiranje kontur, različni cikli in funkcije Q-parametrov. Po želji prikažeta programirna grafika ali 3D-črtna grafika (funkcija FCL 2) programirane poti premikov.

Gumbi za postavitev zaslona

Okno	Gumb
Program	PROGRAM
Levo: program, desno: zgradba programa	PROGR. + SEK.
Levo: program, desno: programirna grafika	PROGR. + GRAF.
Levo: program, desno: 3D-črtna grafika	PROGRAM + 3D LINIJE
3D-črtna grafika	3D-LINIJE



2.3 Načini del<mark>ova</mark>nja

Programski test

Za ugotavljanje geometričnih nepravilnosti, manjkajočih ali napačnih programskih ukazov ter poškodb delovnega prostora TNC v programskem testu simulira programe in dele programov. Simulacija je grafično podprta z različnimi pogledi.

V povezavi s programsko možnostjo DCM (dinamičen protikolizijski nadzor) lahko v programu preverite nevarnost kolizije. TNC upošteva pri tem vse strojne elemente in umerjena vpenjala, ki jih je definiral proizvajalec stroja, tako kot pri programskem teku.

Gumbi za postavitev zaslona: oglejte si "Zaporedje nizov programskega teka in posamezni niz programskega teka", stran 78.



Zaporedje nizov programskega teka in posamezni niz programskega teka

Pri zaporedju nizov programskega teka izvede TNC program do konca ali do ročne oz. programirane prekinitve. Po prekinitvi lahko programski tek znova nadaljujete.

Pri posameznem nizu programskega teka zaženete vsak niz posebej z zunanjo tipko START.

Gumbi za postavitev zaslona

Okno	Gumb
Program	PROGRAM
Levo: program, desno: zgradba programa	PROGR. + SEK.
Levo: program, desno: stanje	PROGR. + STATUS
Levo: program, desno: grafika	PROGR. + GRAF.
Grafika	GRAFIKA
Levo: program, desno: aktivni kolizijski objekti (funkcija FCL4). Če ste izbrali ta pogled, prikazuje TNC kolizijo z rdečo obrobo grafičnega okna.	KINEMATIKA PROGRAMA
Aktivni kolizijski objekti (funkcija FCL4). Če ste izbrali ta pogled, prikazuje TNC kolizijo z rdečo obrobo grafičnega okna.	

Potek	progr	ama, p	0 610	<ih< th=""><th></th><th>Pros in e</th><th>aramiranje editiranje</th></ih<>		Pros in e	aramiranje editiranje
23803_1 G N10 G30 G N20 G31 G N40 T5 G1 N50 G00 G N50 C00 G N50 C00 G N50 C20 C N30 C25 R N100 G41 N120 G02 J N120 G N120	71 * 40 V+0 Z 17 X+0 V+10 Z 10 X+100 V+100 + 10 GS0 Z+50* +30 M3* 11 X+5 V+30 F: 2 J+30 G02 X+6 (+55 -955 V+30 (+55 -955 V+30 (+5 V+30* 7 R2* 7 R2*	40× 0 Z+0* 250× .645 V+35.49 488× 488× 425 R+20× 191 R+75× *	15+				
	0% S-3	CST PO -TO	01:08				·
	- 50 01		- 20	30	H +60 V	0:00:00	5100× 🗍
** B	+0 01	20 ++ C	-20	000	2 730	10.032	OFF ON
- <u>B</u>			10		1 0.0	30	s 🚽 🗕
AKT.	ty: 15	T 5	ZS	1875	FØ	M 5 / 9	6
	KONEC	STRAN	STRAN	PR.NAPR. BLOK	UPORABA	TABELA NIċ.TOċKE	TABELA ORODJA

Potek	progr	ama, p	о БІО	kih		Pr ir	ogramiranje editiranje
N40 T5 G17 N50 G00 G4 N50 X-30 Y N70 Z-20* N30 G01 G4 N90 G26 R2 N100 I+15	5500 F100* 0 G90 Z+50* +30 M3* 1 X+5 Y+30 F: *	250×	5.				H
N110 G06 X N120 G02 X N130 G03 X N140 G02 X	+55.505 Y+69 +58.995 Y+30 +19.732 Y+21 +5 Y+30* P2*	.488* .025 R+20* .191 R+75*		ĩ			s
N99999 G00 N99999 Z+50 N999999999	640 X-30* 0 M2* %3803_1 G71						T <u>∏</u> ↔ <u>∏</u>
	0% 5-	IST PØ -TØ					s ₽ +
L	0% SI	NMI LIMIT 1	01:10				51007
X **B	-50.0	00 Y 00 ++ C	-20	.000	Z +	366.03	
							<u>s</u>
- <u>e</u>					S1 0.	000	(e), 🚡 🗖
АКТ.	@:15	T 5	ZS	1875	FØ	M 5 / 5	
	KONEC		STRAN	PR.NAPP BLOK	R. UPORABI	A TABELA	E TABELA

Gumbi za postavitev zaslona pri preglednicah palet

Okno	Gumb
Preglednica palet	PALETA
Levo: program, desno: preglednica palet	PROGR. + PALETA
Levo: preglednica palet, desno: stanje	PALETA + STATUS
Levo: preglednica palet, desno: grafika	PALETA + GRAFIKA

2.4 Prikazi stanja

»Splošni« prikaz stanja

Splošni prikaz stanja v spodnjem delu zaslona prikazuje trenutno stanje stroja. Pojavi se samodejno pri načinih delovanja:

- Programski tek Posamezni niz in Programski tek Zaporedje nizov, v kolikor za prikaz ni izbrana izključno "Grafika";
- Pozicioniranje z ročnim vnosom.

V načinih delovanja Ročno delovanje in El. krmilnik se prikaz stanja pojavi v velikem oknu.

Informacije o prikazu stanja

Simbol	Pomen
DEJANS	Dejanske ali želene koordinate trenutnega položaja.
XYZ	Strojne osi; pomožne osi prikazuje TNC z malimi črkami. Zaporedje in število prikazanih osi določi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.
ES M	Prikaz pomika v palcih odgovarja desetini dejavne vrednosti. Število vrtljajev S, pomik F in dejavna dodatna funkcija M.
*	Programski tek se je zagnal.
→←	Os se je zataknila.
\odot	Os lahko premikate s krmilnikom.
	Osi se premikajo v skladu z osnovno rotacijo.
	Osi se premikajo po zavrteni obdelovalni ravnini.
<u>V</u>	Funkcija M128 ali FUNCTION TCPM je aktivna.
≪ • <u>∎</u>	Funkcija Dinamičen protikolizijski nadzor DCM je aktivna.
≪ , ∐ % T	Funkcija Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC je aktivna (programska možnost).
∞	Aktivna je ena ali več globalnih programskih nastavitev (programska možnost)



Simbol	Pomen
ACC	Funkcija aktiven podtlak hitrosti ACC je aktivna (momžnost programske opreme)
стс	Funkcija Cross Talk Compensation za kompenzacijo odstopanj CTC glede na pospešek je aktivna (možnost programske oprema)
٢	Številka aktivne referenčne točke iz preglednice prednastavitev. Če ste referenčno točko določili ročno, prikazuje TNC za simbolom besedilo ROČNO.

Dodatni prikazi stanja

Dodatni prikazi stanja prikazujejo podrobne informacije o poteku programa. Prikličete jih lahko v vseh načinih delovanja, razen v načinu Shranjevanje/urejanje programa.

Vklop dodatnega prikaza stanja

\bigcirc	Prikličite orodno vrstico za postavitev zaslona.
PROGR.	Izbira zaslonskega prikaza z dodatnim prikazom
+	stanja: TNC prikazuje na desnem delu zaslona
STATUS	obrazec stanja Pregled.

Izbira dodatnih prikazov stanja



Preklop orodne vrstice, da se ne pojavijo gumbi za STANJE.

Z gumbom neposredno izberite dodatni prikaz stanja, npr. položajev in koordinat. ALI



STATUS POZ.ŠT.

S preklopnimi gumbi izberite želeni pogled.

V nadaljevanju so opisani razpoložljivi prikazi stanja, ki jih lahko izberete neposredno z gumbi ali s preklopnimi gumbi.



Nekatere informacije o stanju, ki so opisane v nadaljevanju, so na voljo samo, če je na TNC-ju aktivirana ustrezna programska možnost.

Pregled

Obrazec stanja **Pregled** prikazuje TNC po vklopu, v kolikor ste izbrali postavitev zaslona PROGRAM + STANJE (oz. POLOŽAJ + STANJE). Pregledni obrazec povzema najpomembnejše informacije o stanju, ki jih najdete tudi na posameznih zadevnih podrobnih obrazcih.

Gumb	Pomen
STATUS PREGLED	Prikaz položaja na do petih oseh
	Informacije o orodju
	Aktivne M-funkcije
	Aktivne koordinatne transformacije
	Aktiven podprogram
	Ponovitev aktivnega dela programa
	Program, priklican s PGM CALL
	Trenutni čas obdelave
	Ime aktivnega glavnega programa

Potek programa	po blokih		Programiranje in editiranje
19 L IX-1 R0 FMAX 20 CYCL DEF 11.0 FAKTOR DIMEN 21 CYCL DEF 11.1 SCL 0.9995 22 STOP 23 L Z+50 R0 FMAX 24 L X-20 Y+20 R0 FMAX	Z. Pregled Pr AKT. X Y Z	Image: Minimized product with the second s	POS TOOL ++ +0.000 +0.000
25 CALL LBL 15 REP5 26 PLANE RESET STAY 27 LBL 0 28 END PGM STAT1 MM	DL-TAB DL-PGM +	D10 +50.0000 R DR-TAB 3.2500 DR-PGM	+5.0000 S
	M110 X +25 P Y +333	M134 99999 PH 1 99999 Q X Y	T <u>↓</u> → .
8% S-TST	5 L L PGM CALL S	BL 99 BL RE TAT1 ()	P 00:00:05
0× SINm) LT	(-347 64	M: STAT	5100%
*B +0.000 *	+0.00	0	
▲	Z S 1875	S1 0.0	00 M 5 / 8
STATUS STATUS STAT PREGLED POZ.\$T. OROD	US STATUS COORD. JA PRERAČUN.		

Potek programa, po b	okih Programiranje in editiranje
19 L X-1 R0 FMAX 20 VXL DF 11.0 FAKTOR DIMENZ. 22 VVXL DF 11.1 SAL 0.9995 22 L 2-80 KP FMAX 24 L X-20 KP FMAX 24 L X-20 KP FMAX 25 PLAUE RESET SAFE 25 PLAUE RESET SAFE 27 LBL RESET SAFE 27 LBL PH STAT1 HM	esize Port Port, LEE, LOVC M POS TOOL + tivni POH: STAT V +25.7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0x 5-IST	Priklicani programi H 1: STA1 H 2: H 3: H 4: H 3: H 4: H 5: H 5: H 5: H 5: H 5: H 5: H 5: H 7: ↓ ↓ ↓
ex sine 12:49 X -10.358 Y -3 **B +0.000 +C	Im 10: 5100% 7.642 Z +100.250 0.000 0000
RKT. 20 T 5	S 10.000 S 1075 F 0 H 5 / 0
PREGLED POZ.ST. ORODJA PRER	N. 📄 🗎

Splošne informacije o programu (zavihek PGM)

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Ime aktivnega glavnega programa
	Središče kroga CC (pol)
	Števec za čas zadrževanja
	Čas obdelave, ko je bil program povsem simuliran v načinu Programski t est
	Trenutni čas obdelave v %
	Trenutni čas
	Trenutni/programirani pomik pri podajanju orodja
	Priklicani programi

1

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Številka aktivne prednastavitve palet

Ponovitev dela programa/podprograma (zavihek LBL)

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Aktivne ponovitve delov programa s številko niza, številko oznake in številom programiranih ponovitev ali ponovitev, ki se morajo še izvesti
	Številke aktivnih podprogramov s številko niza, v katerem je bil podprogram priklican, in številka priklicane oznake

Informacije o standardnih ciklih (zavihek CYC)

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Aktivni obdelovalni cikel
	Aktivne vrednosti cikla G62 Toleranca





Potek programa, po b	blokih	Programiranje in editiranje
19 L IX-1 R8 PHAX 20 OVCL DEF 11.9 FAKTOR DIMENZ. 21 OVTOD DEF 11.1 SOL 0.83895 22 L 2-568 PHAX 24 L X-28 OF PHAX 25 L L 2-568 PHAX 25 CHLL DEL 15 REPS 27 LBL 0 ESET STAV 27 LBL 0 ESET STAV 28 END PER STATI MM	Preside PGH PAL LEL CVC H POS TOOL [107] 17 VRTANJE NANOJEV GS Citel 23 TOLERANCA Aktiv. T +0.0550 HSC-MOE 1 TA +3.0000	
ex 5-151 ex 51Ne1 12:50		5 + +
X −10.358 Y −: *B +0.000 *C	347.642 Z +100.25 +0.000	
*_3 Q RKT. \$:20 T 5	S1 0.000 Z S 1875 F 0 M 5 /	S
STATUS STATUS STATUS STATUS PREGLED POZ.&T. ORODJA PRER	ATUS DRD. AČUN.	

2.4 Prikazi <mark>sta</mark>nja

Aktivne dodatne M-funkcije (zavihek M)

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Seznam aktivnih M-funkcij z določenim pomenom
	Seznam aktivnih M-funkcij, ki jih je prilagodil proizvajalec stroja

Potek	progr	ama, p	0 610	th			Pros in e	aramiranje editiranje
19 L IX-1 F 20 CYCL DEF 21 CYCL DEF 22 STOP 23 L Z+50 24 L X-20 25 CALL BU 26 PLANE RE 27 LBL 0 28 END PGM	20 FMAX - 11.0 FAKTOI - 11.1 SCL 0 R0 FMAX Y+20 R0 FMI - 15 REP5 SET STAY STAT1 MM	R DIMENZ. .9995 RX	Preg M11 M13	.ed PGM 0 14	PAL LBL	CYC M	POS TOOL ••	M V
					OE	1		
	0% S-:	IST Vm] LIMIT 1	12:50					5100× []
×	-10.3	58 Y	-347	.642	Z	+10	0.250	
₩ B	+0.0	00 + C	+0	.000				
 -<u>а</u> Акт. 	⊕:20	TS	ZS	1875	S 1 F 0	0.00) () M 5 / 8	s -
STATUS PREGLED	STATUS POZ.ŠT.	STATUS ORODJA	STATUS COORD. PRERAĊUN.					

Položaji in koordinate (zavihek POS)

Gumb	Pomen
STATUS POZ.ŚT.	Vrsta prikaza položaja, npr. Dejanski položaj
	Vrednost premikanja po navidezni smeri osi VT (samo pri programski možnosti Globalne programske nastavitve)
	Kot vrtenja za obdelovalno ravnino
	Kot osnovne rotacije

Informacije o prekrivanju s krmilnikom (zavihek POS HR)

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	 Prikaz Os: prikaz vseh aktivnih osi stroja (VT = navidezna os)
	 Prikaz Najv. vrednost: največja dovoljena pot premika na posamezni osi (določena z M118 ali globalnimi programskimi nastavitvami)
	Prikaz Dejanska vrednost: dejanska vrednost premika, opravljenega s prekrivanjem s krmilnikom, na posamezni osi

Informacije o orodjih (zavihek TOOL)

Gumb	Pomen
STATUS ORODJA	 Prikaz T: številka in ime orodja Prikaz RT: številka in ime nadomestnega orodja
	Orodna os
	Dolžina in polmeri orodja
	Predizmere (delta vrednosti) iz preglednice orodij (TAB) TOOL CALL (PGM)
	Čas mirovanja, maksimalni čas mirovanja (TIME 1) in maksimalni čas mirovanja pri TOOL CALL priklicu orodja (TIME 2)
	Prikaz aktivnega orodja in (naslednjega) nadomestnega orodja



Man	ual o	perat	ion				Programming and editing
ACTL.	Y Z ** A ** C	+3. +3. +3. +0 +11	9370 9370 5433 .000 .000	PGM PF Rchse X V Z A C U V T	L LBL CVC 1 MaxLert +0.00000 +0.00000 +0.00000 +0.00000 +0.0000 +0.0000	N POS POS HR I titer t -0.0000 -0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000 +0.0000	
🕀 : MAN C	S 1	0.00	3 4000 M 5 /				S100%
		s	0% 0%	S-IS SENm TOUCH PROBE		1 07:5	



Izmere orodja (zavihek TT)

(**P**)

TNC prikaže zavihek TT samo, ko je ta funkcija na stroju aktivna.

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Številka orodja, ki se meri
	Prikaz, ali se meri polmer ali dolžina orodja
	NAJNIŽJA in NAJVIŠJA vrednost meritev posameznega rezila in rezultat merjenja z rotirajočim orodjem (DYN)
	Številka rezila orodja s pripadajočo izmerjeno vrednostjo. Zvezdica za izmerjeno vrednostjo označuje, da je bila prekoračena toleranca iz preglednice orodij. TNC prikazuje izmerjene vrednosti največ 24 rezov.



Preračunavanje koordinat (zavihek TRANS)

Gumb	Pomen
STATUS COORD. PRERAGUN.	Ime preglednice ničelnih točk
	Številka aktivne ničelne točke (#), opomba iz aktivne vrstice številke aktivne ničelne točke (DOC) iz cikla G53
	Zamik aktivne ničelne točke (cikel G54). TNC prikazuje zamik aktivne ničelne točke na do 8 oseh
	Zrcaljene osi (cikel G28)
	Aktivna osnovna rotacija
	Aktivni rotacijski kot (cikel G73)
	Aktivni faktor merila/faktorji meril (cikli G72). TNC prikazuje aktiven faktor merila na do šestih oseh
	Središče središčnega raztezanja

Oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikle za preračunavanje koordinat.





2.4 Prikazi <mark>sta</mark>nja

Globalne programske nastavitve 1 (zavihek GPN1, programska možnost)



TNC prikazuje zavihek samo, ko je ta funkcija na stroju aktivna.

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Zamenjane osi
	Zamik prekrivne ničelne točke

Prekrivno zrcaljenje

Globalne programske nastavitve 2 (zavihek GPN2, programska možnost)



TNC prikazuje zavihek samo, ko je ta funkcija na stroju aktivna.

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Blokirane osi
	Prekrivna osnovna rotacija
	Prekrivna rotacija
	Aktivni faktor pomika

Potek programa, po	blokih		Programi in editi	ranje ranje
19 L IX-1 R0 FMAX 20 CVCL DEF 11.0 FAKTOR DIMENZ. 21 CVCL DEF 11.1 SCL 0.9995 22 STOP 23 L Z+50 R0 FMAX 24 L X-20 V+20 R0 FMAX	LBL CYC M	POS TOOL TT TR	RNS 6S1 ↔ M	
25 CALL LBL 15 REP5 26 PLANE RESET STAY 27 LBL 0 28 END PGM STAT1 MM	Y -> Y Z -> Z	Y +0.0000 Z +0.0000	□ Y S	Ţ
	A -> A B -> B	A +0.0000 B +0.0000	0 A T	
	c -> c u -> u	C +0.0000		
0% S-IST 0% SINm1 47017 1 1	V -> V 2:50 W -> W	V +0.0000	•• ••	₩ +
★ -10.358 Y	-347.642	2 Z + 10	0.250	80% ON
4- <u>a</u> @ AKT. ∲:20 T 5	Z S 1875	S1 0.00	9 0 M 5 × 8	₽ —
STATUS STATUS STATUS PREGLED POZ.\$T. ORODJA	STATUS COORD. PRERAČUN.			

Potek programa,	po blokih	P: i	rogramiranje n editiranje
19 L X-1 R0 FMAX 20 CVCL DEF 11.0 FAKOR DIMENZ. 22 CVCL DEF 11.0 FAKOR DIMENZ. 22 CVCL DEF 11.1 SCL 0.9895 23 L 2.96 R0 FMAX 24 L X-20 V+20 R0 FMAX 25 CLLL LE IS REPS 25 CLLL LE IS REPS 27 LBL 0 RESET STAY 27 LBL 0 RESET STAY 20 LBL 0 R0H STAT1 MM	OVC H POS T 	COL 17 TRANS 651 652 Office votes: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ex S-IST ex SINm) LIMIT	1 12:51 U		S199×
X −10.358 Y +B +0.000 +C	-347.642 +0.000	Z +100.25	
▲	Z S 1875	S1 0.000	
STATUS STATUS STATUS PREGLED POZ.\$T. ORODJA	STATUS COORD. PRERAČUN.		

Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (zavihek AFC, programska možnost)



TNC prikazuje zavihek AFC samo, ko je ta funkcija na stroju aktivna.

Gumb	Pomen
Neposredna izbira ni mogoča	Aktivni način, v katerem se uporablja prilagodljivo krmiljenje pomika
	Aktivno orodje (številka in ime)
	Številka reza
	Trenutni faktor potenciometra za pomik v %
	Trenutna obremenitev vretena v %
	Referenčna obremenitev vretena
	Trenutno število vrtljajev vretena
	Trenutno odstopanje števila vrtljajev
	Trenutni čas obdelave
	Črtni diagram, na katerem sta prikazana trenutna obremenitev vretena in vrednost prednostnega pomika, ki ga določa TNC

Potek programa,	po blokih	Programiranje in editiranje
19 L IX-1 R0 FMAX 20 CVCL DEF 11.0 FARTOR DIMENZ. 21 CVCL DEF 11.0 FARTOR DIMENZ. 22 CVCL DEF 11.0 FARTOR DIMENZ. 23 L 2.40 R0 FMAX 24 L X-20 R0 FMAX 25 CLL DE 15 REPS 25 CLL DE 15 REPS 27 LBL 0 FEBET STRV 27 LBL 0 FEBET STRV 27 LBL 0 FEBET STRV	H POS TOT TOT TOT TOT Hodus IZX. T 5 D19 DOC: Status reza 0 Dei. Faktor Override 0 Ritualno urdenno 0 referenc.brese uret. 0	
8x 9-IST	est est ortig. Underen 0 odstop. št. urtij. 0.0%	
ex SINI LINI -10.358 Y +B +0.000 +C	-347.642 Z +100 +0.000	5100× 0FF ON
 ▲ AKT. ⊕:20 T 5 	S1 0.000	
PREGLED POZ.ST. ORODJA	COORD. PRERAČUN.	

2.5 Upravitelj oken



Obseg funkcij in delovanje upravitelja oken določi izdelovalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Na TNC-ju je na voljo upravitelj oken Xfce. Xfce je standardna aplikacija za operacijske sisteme, ki temeljijo na sistemu UNIX, in jo lahko upravljate z grafičnim uporabniškim vmesnikom. Upravitelj oken omogoča naslednje funkcije:

- Prikaz opravilne vrstice za preklapljanje med različnimi aplikacijami (uporabniškimi vmesniki).
- Dodatno upravljanje namizja, na katerem lahko delujejo posebne aplikacije izdelovalca stroja.
- Krmiljenje fokusa med aplikacijo NC-programske opreme in aplikacijo izdelovalca stroja.
- Velikost in položaj pojavnega okna lahko prilagajate. Pojavna okna lahko tudi zaprete, obnovite in pomanjšate.



TNC prikaže na zaslonu levo zgoraj zvezdico, če aplikacija upravitelja oken ali upravitelj okna povzročili napako. V tem primeru zamenjajte upravitelj oken in odpravite težavo, po potrebi si oglejte priročnik za stroj.

Opravilna vrstica

V opravilni vrstici, ki jo lahko odprete z levo tipko Windows na ASCIItipkovnici, z miško izbirate različna delovna območja. iTNC omogoča naslednja delovna območja:

- 1. delovno območje: aktivni način delovanja stroja
- 2. delovno območje: aktivni način programiranja
- 3. delovno območje: aplikacije proizvajalca stroja (na voljo kot dodatna oprema), npr. daljinsko upravljanje računalnika z OS Windows

Poleg tega so vam v opravilni vrstici na voljo tudi druge aplikacije, ki so zagnane vzporedno s TNC-jem (npr. za preklop v **PDF- pregledovalnik** ali **TNCguide**).

S klikom zelenega simbola HEIDENHAIN odprete meni, prek katerega lahko dostopate do informacij, nastavitev ali aplikacij. Na voljo so naslednje funkcije:

- O HeROS: informacije o operacijskem sistemu TNC-ja
- NC Control: zagon in zaustavitev programske opreme TNC-ja. Dovoljeno samo v diagnostične namene
- Web Browser: zagon brskalnika Mozilla Firefox
- RemoteDesktopManager: Konfiguracija možnosti programske opreme RemoteDesktopManager
- Diagnostics: uporaba je dovoljena samo pooblaščenemu in usposobljenemu osebju za zagon diagnostičnih aplikacij
- Nastavitve: konfiguracija različnih nastavitev
 - Ohranjevalnik zaslona: Konfiguriranje razpoložljivih ohranjevalnikov zaslona
 - Date/Time: nastavitev datuma in časa
 - Požarni zid: Konfiguracija požarnega zidu
 - Language: nastavitev jezika za sistemska pogovorna okna. TNC to nastavitev ob zagonu prepiše z nastavitvijo jezika za strojne parametre 7230
 - Network: nastavitev omrežja
 - SELinux: Konfiguracija antivirusnega programa
 - Shares: konfiguracija omrežne povezave
 - VNC: Konfiguracija strežnika VNC
 - WindowManagerConfig: Konfiguracija upravitelja oken
- Tools: omogočeno le pooblaščenim uporabnikom. Aplikacije, ki so na voljo pod menijsko možnostjo Tools, lahko v TNC-ju neposredno zaženete tako, da v upravljanju datotek izberete ustrezno vrsto datoteke (oglejte si "Dodatni pripomočki za upravljanje zunanjih vrst datotek" na strani 139)

Manua opera	l tion	Programming and editing	
0	BEGIN	N PGM 17000 MM	SOM_1
1	BLK F	ORM 0.1 Z X-20 Y-32 Z-53	M
2	BLK F	ORM 0.2 IX+40 IY+64 IZ+53	
3	TOOL	CALL 61 Z S1000	
4	L X+	0 Y+0 R0 F9999	S
5	L Z+	1 RØ F9999 M3	T
6	CYCL	DEF 5.0 CIRCULAR POCKET	
7	CYCL	DEF 5.1 SET UP1	ТДД
8	CYCL	DEF 5.2 DEPTH-3.6	
9	CYCL	DEF 5.3 PLNGNG4 F4000	
10	CYCL	DEF 5.4 RADIUS16.05	
11	CYCL	DEF 5.5 F5000 DR-	ł
12	CYCL	CALL	
13	CYCL	DEF 5.0 CIRCULAR POCKET	5100%
14	CYCL	DEF 5.1 SET UP1	OFF ON
15	CYCL	DEPTH-44	
16	CYCI		F100% AAA
17	CYCL	NC Control File Manager Countrol Countrol Countrol Countrol	
		Diamostic Mousepad	
BE		EN Settings	
_ 7		Tools Karchiver FIND	
<u>a</u> 🗉	-	L INC-Edit Applications	01:34:51 PM

Uvod

2.6 Varnostna programska oprema SELinux

SELinux je razširitev za operacijske sisteme, ki temeljijo na sistemu Linux. SELinux je dodatna varnostna programska oprema v smislu obveznega nadzora dostopa (MAC) in ščiti sistem pred izvajanjem neodobrenih postopkov ali funkcij ter tako tudi pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

MAC pomeni, da mora biti vsak dogodek izrecno dovoljen, drugače ga TNC ne izvede. Programska oprema je kot dodatna zaščita za normalno omejitev dostopa pod sistemom Linux. Izvajanje določenih postopkov in dejanj je dovoljeno le, če to dovoljujejo standardne funkcije in nadzor dostopa SELinux.



Namestitev SELinux TNC je pripravljena tako, da je dovoljeno izvajanje samo tistih programov, ki so nameščeni s HEIDENHAINOVO programsko opremo NC. Drugih programov ni mogoče izvesti s standardno namestitvijo.

Nadzor dostopa SELinux pod HEROS 5 je krmiljen, kot sledi:

- TNC izvaja le tiste aplikacije, ki so bile nameščene s HEIDENHANOVO programsko opremo NC.
- Datoteke, ki so v povezavi z varnostjo programske opreme (sistemske datoteke sistema SELinux, datoteke za ponovni zagon HEROS 5 itd.), lahko spreminjate le z izrecno izbranimi programi.
- Datoteke, ki so jih na novo ustvarili drugi programi, praviloma ni dovoljeno izvajati.
- V samo dveh primerih je nove datoteke dovoljeno izvesti:
 - Zagon posodabljanja programske opreme Posodobitev programske opreme družbe HEIDENHAIN lahko zamenja ali spremeni sistemske datoteke.
 - Zagon konfiguracije SELinux Konfiguracija SELinux je praviloma zaščitena z geslom proizvajalca stroja; upoštevajte priročnik za stroj.



HEIDENHAIN načeloma priporoča aktiviranje sistema SELinux, saj ta dodatno ščiti pred zunanjim dostopom.

2.7 Oprema: Tipalni sistemi in elektronski krmilniki HEIDENHAIN

Tipalni sistemi

- Z različnimi tipalnimi sistemi HEIDENHAIN lahko:
- samodejno naravnate obdelovance,
- hitro in natančno določate referenčne točke,
- opravljate meritve na obdelovancu med programskim tekom,
- izmerite in preverite orodje.



Vse funkcije tipalnega sistema so opisane v uporabniškem priročniku za cikle. Če tega uporabniškega priročnika nimate, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN. ID: 670388-xx.

Upoštevajte, da HEIDENHAIN jamči za delovanje ciklov tipalnega sistema samo, če uporabljate tipalne sisteme HEIDENHAIN!

Stikalni tipalni sistemi TS 220, TS 640 in TS 440

Ti tipalni sistemi so še posebej primerni za samodejno naravnavanje obdelovanca, določanje referenčnih točk ter meritve na obdelovancu. TS 220 prenaša stikalne signale prek kabla in je razen tega še cenovno ugodna možnost za občasno digitalizacijo.

Za stroje z zalogovnikom orodij sta posebej primerna tipalna sistema TS 640 (oglejte si sliko) in manjši TS 440, ki stikalne signale prenašata brezžično prek IR.

Princip delovanja: v stikalnih tipalnih sistemih HEIDENHAIN neobrabljivo optično stikalo zazna odklon tipalne glave. Ustvarjeni signal povzroči, da se shrani dejanska vrednost trenutnega položaja tipalnega sistema.





Tipalni sistem za orodje TT 140 za merjenje orodja

TT 140 je stikalni tipalni sistem za merjenje in preverjanje orodij. TNC ima za to na voljo 3 cikle, s katerimi lahko ugotovite polmer in dolžino orodja pri mirujočem ali vrtečem se vretenu. Zaradi posebej robustne zgradbe in visoke stopnje zaščite TT 140 ni občutljiv na hladila in ostružke. Stikalni signal se tvori z neobrabljivim optičnim stikalom, ki ga odlikuje izjemna zanesljivost.

Elektronski krmilniki HR

Elektronski krmilniki poenostavijo natančno ročno premikanje osnih vodil. Za pot premika na vrtijaj krmilnika je na voljo široko območje za izbiro. Poleg vgradnih krmilnikov HR130 in HR 150 nudi podjetje HEIDENHAIN tudi prenosna krmilnika HR 520 in HR 550 FS. Podroben opis krmilnika HR 520 najdete v poglavju 14 (oglejte si "Premik z elektronskimi krmilniki" na strani 489)





2.7 Oprema: Tipalni sistemi in elektronski krmilniki HEIDE<mark>NH</mark>AIN







Programiranje: osnove, upravljanje datotek

3.1 Osnove

Merilniki za merjenje opravljene poti in referenčne oznake

Na strojnih oseh so merilniki za merjenje poti, ki zajamejo položaje strojne mize oz. orodja. Na linearnih oseh so običajno nameščeni merilniki za merjenje dolžine, na okroglih mizah in vrtljivih oseh pa merilniki za merjenje kotov.

Če se ena od strojnih osi premakne, ustrezni merilnik sproži električni signal, iz katerega TNC izračuna natančni dejanski položaj strojne osi.

Pri prekinitvi električnega toka se dodelitev med položajem strojnih vodil in izračunanim dejanskim položajem izgubi. Če želite prvotno dodelitev znova vzpostaviti, so na inkrementalnih merilnikih referenčne oznake. Pri prehodu čez referenčno oznako sprejme TNC signal, ki označuje nespremenljivo strojno referenčno točko. Tako lahko TNC znova vzpostavi dodelitev dejanskega položaja trenutnemu položaju stroja. Pri merilnikih za merjenje dolžine z referenčnimi oznakami za odmik je treba strojne osi premakniti za največ 20 mm, pri merilnikih za merjenje kotov pa za največ 20°.

Pri absolutnih merilnikih se po vklopu absolutna pozitivna vrednost prenese v krmilni sistem. Tako je neposredno po vklopu in brez premikanja strojnih osi znova vzpostavljena dodelitev med dejanskim položajem in položajem strojnih vodil.

Referenčni sistem

Z referenčnim sistemom natančno določite položaje v ravnini ali v prostoru. Položaj se vedno nanaša na določeno točko in je opisan s koordinatami.

V pravokotnem sistemu (kartezični sistem) so tri smeri določene kot osi X, Y in Z. Osi so pravokotne ena na drugo, njihovo stičišče pa je v ničelni točki. Koordinata določa odmik od ničelne točke v eni od teh smeri. Tako je mogoče položaj v ravnini opisati z dvema koordinatama, položaj v prostoru pa s tremi koordinatami.

Koordinate, ki se nanašajo na ničelno točko, se imenujejo absolutne koordinate. Relativne koordinate se nanašajo na drug poljubni položaj (referenčno točko) v koordinatnem sistemu. Vrednosti relativnih koordinat se imenujejo tudi inkrementalne koordinatne vrednosti.







Referenčni sistem na rezkalnih strojih

Pri obdelavi obdelovanca na rezkalnem stroju se običajno opirate na pravokotni koordinatni sistem. Slika desno prikazuje dodelitev pravokotnega koordinatnega sistema strojnim osem. Pravilo treh prstov desne roke je namenjeno v pomoč: če sredinec kaže v smer orodne osi od orodja proti obdelovancu, kaže v smeri Z+, palec v smeri X+ in kazalec v smeri Y+.

iTNC 530 lahko skupno krmili do največ 18 osi. Poleg glavnih osi X, Y in Z obstajajo še vzporedne dodatne osi U, V in W. Rotacijske osi pa so označene z A, B in C. Slika desno spodaj prikazuje dodelitev dodatnih osi oz. rotacijskih osi glavnim osem.

Poleg tega lahko proizvajalec stroja določi še poljubne pomožne osi, ki so označene s poljubnimi majhnimi tiskanimi črkami





3.1 Osnove

Polarne koordinate

Če je obdelovalna risba pravokotno dimenzionirana, tudi pri sestavljanju obdelovalnega programa uporabite pravokotne koordinate. Pri obdelovancih s krožnimi loki ali pri kotnih podatkih je pogosto enostavneje, če položaje določite s polarnimi koordinatami.

Za razliko od pravokotnih koordinat X, Y in Z opisujejo polarne koordinate samo položaje v eni ravnini. Polarne koordinate imajo svojo ničelno točko v polu CC (CC = circle centre; angl. središče kroga). Položaj v ravnini je jasno določen s:

- polmerom polarnih koordinat: razmik med polom CC in položajem
- kotom polarnih koordinat: kot med referenčno osjo kota in potjo, ki pol CC povezuje s položajem

Določanje pola in referenčne osi kota

Pol določite z dvema koordinatama v pravokotnem koordinatnem sistemu v eni od treh ravnin. Tako je jasno določena tudi referenčna os kota za kot polarnih koordinat H.

Polarne koordinate (ravnina)	Referenčna os kota
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z





i

3.1 Osnove

Absolutni in inkrementalni položaji obdelovanca

Absolutni položaji obdelovanca

Če se koordinate položaja nanašajo na ničelno točko koordinatnega sistema (prvotni položaj), se imenujejo absolutne koordinate. Vsak položaj na obdelovancu je jasno določen z absolutnimi koordinatami.

Primer 1: izvrtine z absolutnimi koordinatami:

Izvrtina 1	Izvrtina 2	Izvrtina 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

Inkrementalni položaji obdelovanca

Inkrementalne koordinate se nanašajo na nazadnje programiran položaj orodja, ki služi kot relativna (namišljena) ničelna točka. Tako inkrementalne koordinate pri sestavljanju programa določajo razmerje med zadnjim položajem in naslednjim želenim položajem, na katerega naj se orodje premakne. Zato se to imenuje tudi verižno dimenzioniranje.

Inkrementalno mero označite z funkcije G91 pred oznako osi.

Primer 2: izvrtine z inkrementalnimi koordinatami

Absolutne koordinate izvrtine 4

X = 10 mm Y = 10 mm

Izvrtina 5 glede na 4	Izvrtina 6 glede na 5
G91 X = 20 mm	G91 X = 20 mm
G91 Y = 10 mm	G91 Y = 10 mm

Absolutne in inkrementalne polarne koordinate

Absolutne koordinate se vedno nanašajo na pol in referenčno os kota.

Inkrementalne koordinate se vedno nanašajo na nazadnje programirani položaj orodja.







Določanje referenčne točke

Prikaz orodja prikazuje določen oblikovni element obdelovanca kot absolutno referenčno točko (ničelno točko), ki je običajno kot obdelovanca. Pri določanju referenčne točke obdelovanec najprej usmerite proti strojnim osem in orodje premaknite za vse osi v znan položaj proti obdelovancu. Za ta položaj nastavite prikaz TNC-ja na nič ali na vnaprej določeno vrednost položaja. Tako obdelovanca dodelite referenčnemu sistemu, ki velja za prikaz TNC-ja oz. uporabljen obdelovalni program.

Če slika obdelovanca prikazuje relativne referenčne točke, preprosto uporabite cikle za izračun koordinat (oglejte si uporabniški priročnik o programiranju ciklov, cikli za preračunavanje koordinat).

Če mere na prikazu obdelovanca za NC ne ustrezajo, izberite za referenčno točko položaj ali kot obdelovanca, s katerega boste lahko najenostavneje ugotovili mere preostalih položajev obdelovanca.

Najenostavneje boste izhodiščne točke določili s tipalnim sistemom HEIDENHAIN. Oglejte si "Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom" v uporabniškem priročniku za cikle tipalnega sistema.

Primer

Risba obdelovanca prikazuje izvrtine (od 1 do 4), katerih dimenzije se nanašajo na absolutno referenčno točko s koordinatama X=0 Y=0. Izvrtine (od 5 do 7) se nanašajo na relativno referenčno točko z absolutnima koordinatama X = 450, Y = 750. S ciklom ZAMIK NIČELNE TOČKE lahko ničelno točko začasno premaknete na položaj X = 450, Y = 750, da izvrtine (od 5 do 7) programirate brez dodatnih izračunov.





3.2 Odpiranje in vnos programov

Zgradba NC-programa v DIN/ISO

Obdelovalni program je sestavljen iz vrste programskih nizov. Slika desno prikazuje elemente niza.

TNC samodejno oštevilči nize obdelovalnega programa glede na MP7220. MP7220 definira dolžino korakov številk nizov.

Prvi niz programa je označen z %, imenom programa in izbrano mersko enoto.

Naslednji nizi vsebujejo informacije o:

- surovcu
- Priklici orodja
- premikih na varnostni položaj
- pomikih in številih vrtljajev
- podajanju orodja, ciklih in dodatnih funkcijah

Zadnji niz programa je označen z N99999999, imenom programa in izbrano mersko enoto.

Pozor, nevarnost trka!

HEIDENHAIN priporoča, da po priklicu orodja vedno izvedete premik na varnostni položaj, s katerega lahko TNC opravi pozicioniranje za obdelovanje brez nevarnosti trka!





Definiranje surovca: G30/G31

Neposredno po odpiranju novega programa definirate surovec v obliki kvadra. Za naknadno definiranje surovca kliknite tipko SPEC FCT ter nato gumba PROGRAMSKE PREDNASTAVITVE in BLK FORM. To definicijo potrebuje TNC za grafične simulacije. Stranice kvadra so lahko dolge največ 100.000 mm in ležijo vzporedno z osmi X, Y in Z. Ta surovec je določen z dvema točkama na svojem kotu:

- Točka MIN G30: najmanjša X-, Y- in Z-koordinata kvadra. Vnesite absolutne vrednosti.
- Točka MAX G31: največja X-, Y- in Z-koordinata kvadra. Vnesite absolutne ali inkrementalne vrednosti.



Definicija surovca je potrebna samo, če želite program grafično preizkusiti!

i

Odpiranje novega obdelovalnega programa

Obdelovalni program vedno vnesite v načinu delovanja Shranjevanje/urejanje programa. Primer odpiranja programa:



Izberite imenik, v katerega želite shraniti nov program:



Primer: prikaz BLK FORM v NC-programu

%NOVO G71 *	Začetek programa, ime, merska enota	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Os vretena, koordinate točke MIN	
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	Koordinate točke MAX	
N99999999 %NOVO G71 *	Konec programa, ime, merska enota	

TNC samodejno ustvari prvi in zadnji niz programa.



Če ne želite programirati definicije surovca, s tipko DEL zaprite pogovorno okno za Os vretena vzporedna z X/Y/Z.

TNC lahko grafiko prikaže samo, če je najkrajša stranica dolga najmanj 50 µm in najdaljša stranica največ 99.999,999 mm.

i

Programiranje premikanje orodja DIN/ISO.

Za programiranje niza izberite DIN/ISO-funkcijsko tipko na črkovni tipkovnici. Uporabite lahko tudi sive tipke za funkcijo poti, da prejmete ustrezno G-kodo.



Upoštevajte, da je aktivno pisanje z velikimi črkami.

Primer niza za pozicioniranje

Gı	ENT	Odprite niz.
KOORDINATE?		
X 1	0	Vnesite ciljne koordinate za X-os.
Y 2		Vnesite ciljne koordinate za Y-os in se s tipko ENT pomaknete na naslednje vprašanje.
SRE	DNJA PO	T REZKALNIKA
G4	0	Premikanje brez popravka polmera orodja potrdite s tipko ENT.
G 4 1	642	Premikanje levo ali desno od programirane konture: z gumbom izberite G41 ali G42.
РОМ	IIK F=?	
100	ENT	Za to pot vnesite pomik 100 mm/min in se s tipko ENT pomaknete na naslednje vprašanje.
DODATNA FUNKCIJA M?		
3	ENT	Vnesite dodatno funkcijo M3 "Vklop vretena" in pritisnite tipko ENT, da TNC konča to pogovorno okno.

Programirno okno prikazuje vrstico:

N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3 *



Prevzemanje dejanskih položajev

TNC omogoča prevzem trenutnega položaja orodja v program, če npr.

- programirate nize za premikanje;
- programirate cikle;
- definirate orodja s G99.

Za prevzemanje pravilnih vrednosti položaja sledite naslednjemu postopku:

- Polje za vnos naj bo na mesto v nizu, na katerem želite prevzeti položaj.
- *

Izberite funkcijo za prevzem dejanskih vrednosti. TNC prikaže v orodni vrstici osi, katerih položaje je mogoče prevzeti.



Izberite os. TNC zapiše trenutni položaj izbrane osi v aktivno polje za vnos.



TNC vedno prevzame v obdelovalni ravnini koordinate središča orodja, tudi če je aktiven popravek polmera orodja.

TNC vedno prevzame na orodni osi koordinate konice orodja, torej vedno upošteva aktivni popravek dolžine orodja.

TNC pusti orodno vrstico za izbiranje osi aktivno, dokler je z vnovičnim pritiskom tipke "Prevzemi dejanski položaj" ne izklopite. To velja tudi, če trenutni niz shranite in s tipko za nastavitev funkcije poti odprete nov niz. Če izberete element niza, v katerem je treba z gumbom izbrati različico vnosa (npr. popravek polmera), TNC prav tako zapre orodno vrstico za izbiro osi.

Funkcija "Prevzemi dejanski položaj" ni dovoljena, ko je aktivna funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine.

Urejanje programa



Program lahko urejate samo, če ga TNC ne izvaja v strojnem načinu delovanja. TNC sicer dovoli premik puščice v niz, vendar prepreči shranjevanje sprememb in prikaže sporočilo o napaki.

Medtem ko sestavljate ali urejate obdelovalni program, lahko s puščičnimi tipkami ali gumbi izberete vsako vrstico v programu in posamezne besede niza:

Funkcija	Gumbi/tipke
Prejšnja stran.	STRAN
Naslednja stran.	STRAN
Skok na začetek programa.	
Skok na konec programa.	KONEC
Spremenite položaj trenutnega niza na zaslonu. Tako lahko prikažete več programskih nizov, ki so programirani pred trenutnim nizom.	
Spremenite položaj trenutnega niza na zaslonu. Tako lahko prikažete več programskih nizov, ki so programirani za trenutnim nizom.	
Skakanje med nizi.	
Izbira posameznih besed v nizu.	
Izbira določenega niza: pritisnite tipko GOTO, vnesite želeno številko niza in vnos potrdite s tipko ENT. Ali: vnesite številko koraka niza in s pritiskom gumba ŠT. VRSTIC preskočite število vnesenih vrstic navzgor ali navzdol.	бото



Funkcija	Gumb/tipka
Ponastavitev vrednosti izbrane besede na nič.	CE
Brisanje napačne vrednosti.	CE
Brisanje sporočila o napaki (ne utripa).	CE
Brisanje izbrane besede.	NO ENT
Brisanje izbranega niza.	DEL
Brisanje ciklov in delov programa.	DEL
Vnos niza, ki ste ga nazadnje urejali ali izbrisali.	VLAGANHE ZADNJEGA NC BLOKA

Vnos nizov na poljubno mesto

Izberite niz, za katerim želite vstaviti nov niz in odprite pogovorno okno.

Namerno shranjevanje sprememb

TNC privzeto shrani spremembe samodejno, ko zamenjate način delovanja ali izberete upravljanje datotek oziroma MOD-funkcijo. Če želite namenoma shraniti spremembe programa, sledite naslednjemu postopku:

- Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.
- S pritiskom gumba SHRANI TNC shrani vse spremembe, ki ste jih izvedli po zadnjem shranjevanju.

i
Shranjevanje programa v novi datoteki

Po želji lahko vsebino trenutno izbranega programa shranite pod drugim imenom programa. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.
- Pritisnite gumb SHRANI KOT: TNC prikaže okno, v katerem lahko vnesete imenik in novo ime datoteke.
- Vnesite ime datoteke, vnos potrdite z gumbom V REDU ali s tipko ENT oziroma postopek končajte s pritiskom gumba PREKLIČI.

Razveljavitev sprememb

Po želji lahko razveljavite vse spremembe, ki ste jih izvedli po zadnjem shranjevanju. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Izberite orodno vrstico s funkcijami za shranjevanje.
- Pritisnite gumb PREKLIČI SPREMBE: TNC prikaže okno, v katerem lahko potrdite ali prekličete postopek.
- Spremembe zavrnete z gumbom DA ali s tipko ENT. Postopek prekličete z gumbom NE.

Spreminjanje in vnos besed

- V nizu izberite besedo in jo prepišite z novo vrednostjo. Med izbiranjem besede je na voljo pogovorno okno z navadnim besedilom.
- > Za konec spreminjanja pritisnite tipko END.

Če želite vnesti besedo, pritiskajte puščični tipki (v desno ali levo), da se pojavi želeno pogovorno okno, v katerega vnesite želeno vrednost.



lskanje enakih besed v različnih nizih

Za to funkcijo nastavite gumb SAMODEJNO RISANJE na IZKLOP.



Za izbiro besede v nizu pritiskajte puščične tipke, dokler želena beseda ni označena.



S puščičnimi tipkami izberite niz.

Oznaka je v nizu, ki ste ga izbrali na novo, na enakem mestu kot v nazadnje izbranem nizu.



Če ste v zelo dolgih programih zagnali iskanje, TNC odpre okno z indikatorjem napredovanja. Pri tem lahko nato z gumbom iskanje prekinete.

Iskanje poljubnega besedila

- Za izbiro funkcije iskanja pritisnite gumb IŠČI. TNC prikaže pogovorno okno Iskanje besedila:
- Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati.
- Za iskanje besedila pritisnite gumb IZVEDI.

Označevanje, kopiranje, brisanje in vnos delov programa

Za kopiranje delov programa znotraj določenega NC-programa ali v drug NC-program so na TNC-ju na voljo naslednje funkcije: oglejte si spodnjo preglednico.

Za kopiranje delov programa sledite naslednjemu postopku:

- Izberite orodno vrstico s funkcijami označevanja.
- Izberite prvi (zadnji) niz dela programa, ki ga želite kopirati.
- Za označitev prvega (zadnjega) niza pritisnite gumb OZNAČI NIZ. TNC osvetli prvo mesto številke niza in prikaže gumb PREKLIČI OZNAČEVANJE.
- Svetlo polje premaknite na zadnji (prvi) niz dela programa, ki ga želite kopirati ali izbrisati. TNC prikaže vse označene nize v drugi barvi. Funkcijo označevanja lahko kadar koli prekinete tako, da pritisnete gumb PREKLIČI OZNAČEVANJE.
- Za kopiranje označenega dela programa pritisnite gumb KOPIRAJ NIZ, za brisanje označenega dela programa pa gumb IZBRIŠI NIZ. TNC shrani označeni niz.
- S puščičnimi tipkami izberite niz, za katerim želite vstaviti kopirani (izbrisani) del programa.



Če želite kopirani del programa vstaviti v drug program, z upravljanjem datotek izberite ustrezni program in označite niz, za katerim želite del programa vstaviti.

- Za vstavljanje shranjenega dela programa pritisnite gumb VSTAVI NIZ.
- ▶ Za preklic označevanja pritisnite gumb PREKLIČI OZNAČEVANJE.

Funkcija	Gumb
Vklop funkcije označevanja	IZBIRANJE BLOKA
Izklop funkcije označevanja	PREKIN. OZNRÔEV.
Brisanje označenega niza	BLOK: IZREZ- OVRNJE
Vstavljanje niza, ki je v pomnilniku	VNOS BLOKA
Kopiranje označenega niza	KOPIRANJE Bloka

Funkcija iskanja TNC-ja

S funkcijo iskanja TNC-ja lahko v programu iščete poljubna besedila in jih po potrebi tudi zamenjate z novim besedilom.

Iskanje poljubnih besedil

Po potrebi izberite niz, v katerem je shranjena beseda, ki jo iščete.

N ISK	ANJE
2	
	+
D DA	LJE
	ELA BEDA O
	EDBA
	EDBA

Izberite funkcijo iskanja. TNC prikaže okno za iskanje	e
v orodni vrstici pa funkcije, ki so na voljo za iskanje	
(oglejte si preglednico Funkcije iskanja).	

- Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati, pri tem pa pazite na velike in male črke.
- Priprava na iskanje: TNC v orodni vrstici prikaže možnosti iskanja, ki so na voljo (oglejte si preglednico Možnosti iskanja).
- CELA BESEDA F ON

ZVEDBA

+40

- Po potrebi spremenite nastavitve v možnostih iskanja.
- Začnite iskanje. TNC skoči v naslednji niz, v katerem je shranjeno iskano besedilo.
- Ponovite iskanje. TNC skoči v naslednji niz, v katerem je shranjeno iskano besedilo.
- Končajte funkcijo iskanja.

Funkcije iskanja	Gumb
Pojavno okno, v katerem so prikazani nazadnje iskani elementi. S puščično tipko lahko izberete iskani element in izbiro potrdite s tipko ENT.	ZADNJI ELEMENTI ISKANJA
Pojavno okno, v katerem so shranjeni morebitni iskani elementi trenutnega niza. S puščično tipko lahko izberete iskani element in izbiro potrdite s tipko ENT.	AKT Elementi Blokr
Pojavno okno, v katerem so prikazane najpomembnejše NC-funkcije. S puščično tipko lahko izberete iskani element in izbiro potrdite s tipko ENT.	NC Bloki
Aktiviranje funkcije Iskanje/zamenjava.	ISKANJE + ZAMENJAVA



Možnosti iskanja	Gumb
Določitev smeri iskanja	NAVZGOR NAVZGOR NAVZDOL NAVZDOL
Določitev konca iskanja: nastavitev VSE išče od trenutnega niza do trenutnega niza.	KOMPLETNOKOMPLETNOZRċ./KON.ZRċ./KON.
Zagon novega iskanja.	

Iskanje/zamenjava poljubnih besedil

	Funkcija Iskanje/zamenjava ni mogoča, če:
	je program zaščiten
	TNC trenutno izvaja program
	Pri funkciji ZAMENJAJ VSE pazite, da pomotoma ne zamenjate delov besedila, ki morajo ostati nespremenjeni. Zamenjana besedila se za vedno izgubijo.
Po poti	rebi izberite niz, v katerem je shranjena beseda, ki jo iščete.
ISKANJE	Izberite funkcijo iskanja. TNC prikaže okno za iskanje, v orodni vrstici pa funkcije, ki so na voljo za iskanje.
ISKANJE + ZAMENJAVA	Zamenjava: TNC v pojavnem oknu prikaže dodatno možnost za vnos želenega besedila.
X	Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati, pri tem pa pazite na velike in male črke. Vnos potrdite s tipko ENT.
Ζ	Vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti, pri tem pa pazite na velike in male črke.
DALJE	Priprava na iskanje: TNC v orodni vrstici prikaže možnosti iskanja, ki so na voljo (oglejte si preglednico Možnosti iskanja).
CELA BESEDA OFF ON	Po potrebi spremenite nastavitve v možnostih iskanja.
IZVEDBA	Začnite iskanje. TNC skoči na naslednje iskano besedilo.
IZVEDBA	Če želite zamenjati besedilo in se nato pomakniti na naslednje najdeno mesto, kliknite gumb ZAMENJAJ, če želite zamenjati vsa besedilna mesta, kliknite gumb ZAMENJAJ VSE, in če besedila ne želite zamenjati in se pomakniti na naslednje najdeno mesto, kliknite gumb NE ZAMENJAJ.



Končajte funkcijo iskanja.



3.3 Upravljanje datotek: osnove

Datoteke

Datoteke v TNC-ju	Vrsta
Programi v obliki zapisa HEIDENHAIN v obliki zapisa DIN/ISO	.H .I
Datoteke smarT.NC strukturirani programi z obdelovalnimi nizi opisi kontur preglednice točk za obdelovalne položaje	.HU .HC .HP
Preglednice za orodja zalogovnik orodij palete ničelne točke točke prednastavitve podatke o rezanju rezilne materiale, materiale	.T .TCH .P .D .PNT .PR .CDT .TAB
Besedila kot datoteke ASCII datoteke s pomočjo	.A .CHM
Prikazni podatki kot Datoteke ASCII	.DXF
Ostale datoteke predloge vpenjal parametrizirana vpenjala odvisni podatki (npr. točke zgradbe) arhivske datoteke	.CFT .CFX .DEP .ZIP

Če v TNC vnesete obdelovalni program, ga najprej poimenujte. TNC shrani program na trdi disk kot datoteko z enakim imenom. TNC shrani tudi besedila in preglednice kot datoteke.

Če želite datoteke hitro poiskati in upravljati, je v TNC-ju na voljo posebno okno za upravljanje datotek. V tem oknu lahko datoteke prikličete, kopirate, preimenujete in izbrišete.

Z napravo TNC lahko upravljate skoraj poljubno število datotek, najmanj **21 GB.** Dejanska velikost trdega diska je odvisna od glavnega računalnika, ki je vgrajen v stroj; upoštevajte tehnične podatke. Posamezni NC-program je lahko velik največ **2 GB**.

1

Imena datotek

Pri programih, preglednicah in besedilih TNC vključi še pripono, ki je od imena datoteke ločena s piko. Ta pripona označuje vrsto datoteke.

PROG20	.Н

Ime datoteke Vrsta datoteke

Dolžina imen datotek ne sme biti daljša od 25 znakov, saj TNC drugače ne more več prikazati imena v celoti.

Imena datotek v TNC so v skladu z naslednjim standardom: Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, izdaja 2004 (standard Posix). V skladu z njim lahko imena datotek vsebujejo naslednje znake:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefgh ijklmnopqrstuvwxyz0123456789._-

Drugih znakov ne uporabljajte za imena datotek, da ne pride do težav pri prenosu datotek.



Najdaljša dovoljena dolžina imen datotek ne sme presegati najdaljše dolžine poti, ki je 82 znakov (oglejte si "Poti" na strani 117).



Prikaz zunaj izdelanih datotek na TNC-ju

Na TNC so nameščeni nekateri dodatni pripomočki, s katerimi lahko pregledujete in deloma tudi obdelujete datoteke, navedene v naslednji preglednici.

Vrste datotek	datoteke
Datoteke PDF Excelove tabele	pdf xls csv
Internetne datoteke	html
Besedilne datoteke	txt ini
Slikovne datoteke	bmp gif jpg png

Dodatne informacije o prikazovanju in obdelavi navedenih vrst datotek: Oglejte si "Dodatni pripomočki za upravljanje zunanjih vrst datotek" na strani 139.

Shranjevanje datotek

HEIDENHAIN priporoča, da nove programe in datoteke, ki jih ustvarite s TNC-jem, v rednih časovnih intervalih prenesete v računalnik.

Z brezplačno programsko opremo za prenos podatkov omogoča TNCremo NT HEIDENHAIN enostaven način ustvarjanja varnostnih kopij podatkov, ki so shranjeni v TNC-ju.

Nadalje potrebujete disk, na katerega boste shranili varnostno kopijo strojnih podatkov (PLC-program, strojni parametri itd.). Po potrebi se glede tega obrnite na proizvajalca stroja.



Če želite ustvariti varnostne kopije vseh datotek na trdem disku (> 2 GB), lahko to traja več ur. Varnostno kopiranje podatkov po možnosti izvajajte v nočnih urah.

Občasno izbrišite datoteke, ki jih ne potrebujete več, in tako omogočite, da bo TNC vedno imel dovolj prostora na trdem disku za sistemske datoteke (npr. preglednico orodij).



Pri trdih diskih je treba glede na delovne pogoje (npr. vibracijska obremenitev) po treh do petih letih računati na večje število izpadov. HEIDENHAIN zato priporoča, da po treh do petih letih preverite delovanje trdih diskov.



3.4 Upravljanje datotek

Imeniki

Ker je mogoče na trdem disku shraniti veliko programov oziroma datotek, posamezne datoteke shranite v imenikih (mapah), s čimer je zagotovljena določena stopnja preglednosti. V teh imenikih lahko ustvarite dodatne imenike, imenovane podimeniki. S tipkami -/+ ali ENT lahko podimenike prikažete ali skrijete.



TNC upravlja največ 6 ravni imenikov!

Če v enem imeniku shranite več kot 512 datotek, jih TNC ne razvršča več po abecednem redu!

Imena imenikov

Ime imenika sme biti tako dolgo, da največja dovoljena dolžina poti ne presega 82 znakov (oglejte si "Poti" na strani 117).

Poti

Pot označuje pogon in vse imenike oz. podimenike, v katerih je shranjena datoteka. Posamezni vnosi so ločeni z "\".



Največja dovoljena dolžina poti, torej vseh znakov za pogon, imenik in ime datoteke vključno s pripono, ne sme presegati 82 znakov.

Ime pogona ima lahko največ 8 velikih tiskanih črk.

Primer

V pogonu TNC:\ je shranjen imenik AUFTR1. V imeniku AUFTR1 je shranjen podimenik NCPROG, v katerega je bil kopiran obdelovalni program PROG1.H. Pot do obdelovalnega programa je torej:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Slika desno prikazuje primer za prikaz imenikov z različnimi potmi.



Pregled: funkcije upravljanja datotek



Če želite delati s starim upravljanjem datotek, z MODfunkcijo preklopite v stari način za upravljanje datotek (oglejte si "Sprememba nastavitve PGM MGT" na strani 601).

Funkcija	Gumb	Stran
Kopiranje (in pretvorba) posamezne datoteke		Stran 126
Izbira ciljnega imenika		Stran 126
Prikaz določene vrste datoteke	IZBOR ISD TIPA	Stran 122
Ustvarjanje nove datoteke		Stran 125
Prikaz zadnjih 10-ih izbranih datotek	ZADN. DATOT.	Stran 129
Brisanje datoteke ali imenika	BRISANJE	Stran 130
Označevanje datoteke	OZNAČEV.	Stran 131
Preimenovanje datoteke	PREIMEN.	Stran 133
Zaščita datoteke pred brisanjem in spreminjanjem		Stran 134
Preklic zaščite datoteke	NEZASCIT.	Stran 134
Arhiviranje datotek		Stran 137
Obnovitev datotek iz arhiva		Stran 138
Odpiranje programa smarT.NC	ODPIR.5/Z	Stran 124

Funkcija	Gumb	Stran
Upravljanje omrežnih pogonov	NET	Stran 146
Kopiranje imenika	KOP.SEZN.	Stran 129
Če na omrežnem pogon, ko je odprto upravljanje datotek, ustvarite nov imenik, posodobite drevo imenikov, da boste lahko dostopali do datotek	BD RKT.	



Priklic upravljanja datotek

Pritisnite tipko PGM MGT: TNC prikaže okno za upravljanje datotek (na sliki je prikazana osnovna nastavitev. Če TNC prikazuje drugačno postavitev zaslona, pritisnite gumb OKNO).

Levo, majhno okno prikazuje razpoložljive pogone in imenike. Pogoni so naprave, s katerimi shranite ali prenesete podatke. En pogon je trdi disk TNC-ja, ostali pogoni pa so vmesniki (RS232, RS422, Ethernet), na katere lahko na primer priključite osebni računalnik. Imenik je vedno označen s simbolom za mapo (levo) in imenom imenika (desno). Podimeniki so pomaknjeni v desno. Če je pred simbolom mape v desno obrnjen trikotnik, obstajajo še dodatni podimeniki, ki jih lahko odprete s tipkami -/+ ali ENT.



PGM MGT

TNC prikazuje pogone načeloma vedno v naslednjem zaporedju:

- najprej serijski vmesniki (RS232 in RS422)
- nato pogon TNC
- nato vsi drugi pogoni

V treh skupinah prikazuje TNC pogone vsakokrat v abecednem naraščajočem zaporedju.

Roćno obratov.	Upravljanje da	totek		
TNC:\dumppgm	17000.H			-
	TNC:\DUMPPGM*.*			M
DEMO	Ime datot.	Tip ▼	Vel. Spremenj. Statu	
dumppgn	B 0020508420MS	н	46416 28.11.2011+	
Screendumps	B 0020508421	н	41502 28.11.2011	
Dservice	0020508421ms	н	41480 28.11.2011	1 * 1
🗀 smar TNC	0020508422	н	41374 28.11.2011	
⊧ 🗀system	1 0020508422ms	н	41352 28.11.2011	
Incguide	B 0024807601	н	7084 28.11.2011	т
⊧ @C:	0026179617	н	430k 28.11.2011	
>	lib 1	н	826 24.11.2011	
) ≘K:	1639	н	10443k 24.11.2011	i
>	là 17000	н	2334 24.11.2011 S-E-+	
▶ 昱0:	17002	н	7754 24.11.2011+	(e, A. +
> ፵ ₽:	17011	н	386 24.11.2011+	
> ⊒Q:	1E 1E	н	548 24.11.2011	- CE 0011
> ⊒R:	1F	н	544 24.11.2011	5100%
> ⊒ S:	1GB	н	2902 24.11.2011+	OFF ON
> 見T:	11	н	402 24.11.2011	
> ⊒ V:	1 1NL	н	478 24.11.2011	s E
>	lh 15	н	518 24.11.2011	
› ⊒ Z:	- m-			
	91 Objekti / 44876,1KByti	/ 188,6GB	yte pros.	
		IZBOR	NOVA ZADN. DATOTEKA DATOT.	KONEC

V desnem, širokem oknu so prikazane vse datoteke , ki so shranjene v izbranem imeniku. Za vsako datoteko so prikazane različne informacije, ki so pojasnjene v spodnji preglednici.

Prikaz	Pomen
Ime datoteke	lme z največ 25 znaki
datoteke	Vrsta datoteke
Velikost	Velikost datoteke v bajtih
Spremenjeno	Datum in čas, ko je bila datoteka zadnjič spremenjena. Obliko datuma je mogoče nastaviti.
Stanje	Lastnost datoteke: E: program je v načinu Shranjevanje/urejanje programa. S: program je v načinu Programski test. M: program je v načinu Programski tek. P: datoteka je zaščitena pred brisanjem in spreminjanjem. +: obstajajo odvisne datoteke (datoteka z zgradbo, datoteka za uporabo orodja).

TNC v oknu levo pod večino vrst datotek prikazuje tudi sličico datoteke, na kateri je trenutno svetlo polje. Ustvarjanje sličice pri zelo velikih datotekah lahko traja dlje časa. Funkcijo predogleda datotek lahko tudi deaktivirate (oglejte si "Prilagajanje upravljanja datotek" na strani 135).



Izbiranje pogonov, imenikov in datotek

PGM MGT Odprite upravljanje datotek							
S puščičnimi tipkami ali gumbi premaknite svetlo polje na želeno mesto na zaslonu:							
	Svetlo polje premaknite iz desnega okna v levo ter obratno.						
	Svetlo polje premaknite v oknu navzgor ali navzdol.						
STRAN STRAN	Svetlo polje premaknite v oknu po straneh navzgor ali navzdol.						
1. korak: izbira	pogona						
Označevanje p	ogona v levem oknu:						
IZBIRANJE	Izbira pogona: pritisnite gumb IZBERI. ALI						
ENT	Pritisnite tipko ENT.						
2. korak: izbira imenika							

Označite imenik v levem oknu in desno okno samodejno prikaže vse datoteke v označenem imeniku (osvetljeno).

3. korak: izbira datoteke

IZBOR TIPA	Pritisnite gumb IZBERI VRSTO.
IZBIRANJE	Pritisnite gumb želene vrste datoteke. ALI
PRIK. USE	Prikaz vseh datotek: pritisnite gumb PRIKAŽI VSE. ALI
4*.H ent	Uporabite t.i. nadomestni znak, npr. prikaz vseh datoteke vrste .H, ki se začnejo s 4.
Če želite označ	iti datoteko v desnem oknu:
IZBIRANJE	Pritisnite gumb IZBERI. ALI
ENT	Pritisnite tipko ENT.
	rono dotatako v načinu v kotaram ata prikligali

TNC aktivira izbrano datoteko v načinu, v katerem ste priklicali upravljanje datotek.

1

Izbira programov smarT.NC

Programe, sestavljene v načinu delovanja smarT.NC, lahko v načinu delovanja **Shranjevanje/urejanje programa** po izbiri odprete s smarT.NC-urejevalnikom ali z urejevalnikom navadnega besedila. TNC privzeto odpre programa **.HU** in **.HC** vedno s smarT.NC-urejevalnikom. Če želite programe odpreti z urejevalnikom navadnega besedila, sledite naslednjemu postopku:



Ustvarjanje novega imenika (mogoče samo na pogonu TNC:\)

V levem oknu označite imenik, v katerem želite ustvariti podimenik.



Ustvarjanje nove datoteke (mogoče samo na pogonu TNC:\)

Izberite imenik, v katerem želite ustvariti novo datoteko.

NOVO	ENT	Vnesite ime nove datoteke skupaj s pripono. Vnos potrdite s tipko ENT.
NOVA DATOTEKA D		Odprite pogovorno okno za ustvarjanje nove datoteke.
NOVO	ENT	Vnesite ime nove datoteke skupaj s pripono. Vnos potrdite s tipko ENT.

3.4 Upravljan<mark>je d</mark>atotek

Svetlo polje premaknite na datoteko, ki jo želite kopirati.

datoteka se ohrani.

- Pritisnite gumb KOPIRAJ, da izberete funkcijo kopiranja. TNC prikaže orodno vrstico z več funkcijami. Postopek kopiranja lahko opravite tudi s pritiskom tipk CTRL+C.
- 🖌 ок

- Pritisnite gumb Ciljni imenik, da v pojavnem oknu izberete ciljni imenik, in izbiro potrdite s tipko ENT ali z gumbom V REDU in TNC kopira datoteko pod enakim imenom v izbrani imenik. Prvotna datoteka se ohrani.

Vnesite ime ciljne datoteke in vnos potrdite s tipko

ENT ali z gumbom V REDU in TNC kopira datoteko v trenutni imenik ali v izbrani ciljni imenik. Prvotna



Če ste kopiranje potrdili s tipko ENT ali gumbom V REDU, TNC prikaže pojavno okno z indikatorjem napredovanja.

Kopiranje datoteke v drug imenik

- Izberite postavitev zaslona z enako velikimi okni.
- Za prikaz imenikov v obeh oknih pritisnite gumb POT.

Desno okno

Svetlo polje premaknite na imenik, v katerega želite kopirati datoteke, in s tipko ENT prikažite datoteke v tem imeniku.

Levo okno

Izberite imenik z datotekami, ki jih želite kopirati, in s tipko ENT prikažite datoteke.



Prikažite funkcije za označevanje datotek.



Svetlo polje premaknite na datoteko, ki jo želite kopirati, in jo tako označite. Po želji na enak način označite več datotek.



Označene datoteke kopirajte v ciljni imenik.

Druge funkcije za označevanje: oglejte si "Označevanje datotek", stran 131.

Če ste označili datoteke tako v levem kot tudi v desnem oknu, jih TNC kopira iz imenika, v katerem je svetlo polje.

Prepisovanje datotek

Če datoteke kopirate v imenik, v katerem so datoteke z enakim imenom, vas TNC vpraša, ali sme datoteke v ciljnem imeniku prepisati:

- Za prepis vseh datotek pritisnite gumb DA.
- Če datotek ne želite prepisati, pritisnite gumb NE.
- Za potrditev prepisa za vsako posamezno datoteko pritisnite gumb POTRDITEV.

Če želite prepisati zaščiteno datoteko, jo morate posebej potrditi ali preklicati.

Kopiranje preglednice

Če kopirate preglednice, lahko z gumbom NADOMEŠČANJE POLJ prepišete posamezne vrstice ali stolpce v ciljni preglednici. Pogoji:

- Ciljna preglednica mora že obstajati.
- Datoteka, ki jo želite kopirati, sme vsebovati samo stolpce ali vrstice, ki jih želite nadomestiti.



Gumb NADOMEŠČANJE POLJ se ne prikaže, če želite preglednico v TNC prepisati od zunaj s programsko opremo za prenos podatkov, npr. TNCremoNT. Preglednico, ustvarjeno v drugem računalniku, kopirajte v drug imenik in nato opravite kopiranje z upravljanjem datotek TNC-ja.

Vrsta datoteke preglednice, ustvarjene v drugem računalniku, mora biti **.A** (ASCII). V teh primerih lahko preglednica vsebuje poljubno število vrstic. Če ustvarite datoteko vrste .T, mora preglednica vsebovati zaporedne številke vrstic, ki se začnejo z 0.

Primer

Na napravi za prednastavljanje želite izmeriti dolžino in polmer za 10 novih orodij. Nato naprava za prednastavljanje ustvari preglednico orodij TOOL.A z desetimi vrsticami (10 orodij) in stolpci.

- Številka orodja (stolpec T)
- Dolžina orodja (stolpec L)
- Polmer orodja (stolpec R)
- To preglednico kopirajte z zunanjega diska v poljubni imenik.
- V drugem računalniku ustvarjeno preglednico z upraviteljem datotek TNC kopirajte na mesto obstoječe preglednice TOOL.T. TNC prikaže pogovorno okno z vprašanjem, ali želite obstoječo orodno preglednico prepisati:
- Če pritisnete gumb DA, TNC v celoti prepiše trenutno datoteko TOOL.T. Po kopiranju je tako preglednica TOOL.T sestavljena iz desetih vrstic. Vsi stolpci, razen stolpcev Številka, Dolžina in Polmer, se ponastavijo.
- Lahko pa pritisnete gumb NADOMEŠČANJE POLJ; TNC v tem primeru v datoteki TOOL.T prepiše samo stolpce Številka, Dolžina in Polmer v prvih desetih vrsticah. Podatkov preostalih vrstic in stolpcev TNC ne spremeni.

Kopiranje imenika



Če želite kopirati imenike, pogled nastavite tako, da so imeniki TNC-ja prikazani v desnem oknu (oglejte si "Prilagajanje upravljanja datotek" na strani 135).

Ne pozabite, da TNC pri kopiranju imenikov kopira samo tiste datoteke, ki so prikazane zaradi trenutnih nastavitev filtrov.

- Osvetljeno polje v desnem oknu premaknite v imenik, ki ga želite kopirati.
- Pritisnite gumb KOPIRAJ, da TNC prikaže okno za izbiro ciljnega imenika.
- Izberite ciljni imenik in izbiro potrdite s tipko ENT ali gumbom V REDU, da TNC izbrani imenik skupaj s podimeniki kopira v izbrani ciljni imenik.

Izbira ene od nazadnje izbranih datotek



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Image: State in the s	
> ⊋V: > ⊋W: > ⊋W:	INL <td>• -</td>	• -

Brisanje datoteke



Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Izbrisanih datotek ne morete več obnoviti!

Svetlo polje premaknite na datoteko, ki jo želite izbrisati.

BRISANJE

<u>/</u>!`

Za potrditev brisanja pritisnite gumb DA.

Za izbiro funkcije brisanja pritisnite gumb IZBRIŠI.

TNC vpraša, ali naj se datoteka dejansko izbriše.

> Za preklic brisanja pritisnite gumb NE.

Brisanje imenika



Opozorilo: mogoča je izguba datotek!

Izbrisanih imenikov in datotek ne morete več obnoviti!

Svetlo polje premaknite na imenik, ki ga želite izbrisati.



- Za izbiro funkcije brisanja pritisnite gumb IZBRIŠI. TNC vpraša, ali naj dejansko izbriše imenik z vsemi podimeniki in datotekami.
- Za potrditev brisanja pritisnite gumb DA.
- > Za preklic brisanja pritisnite gumb NE.

Označevanje datotek

Funkcije označevanja	Gumb
Premik kazalca navzgor	t
Premik kazalca navzdol	U
Označitev posamezne datoteke	OZNAČ. DATOTEKE
Označitev vseh datotek v imeniku	OZNRÓI VSE DRTOTEKE
Preklic označitve posamezne datoteke	UKINI OZNRO.
Preklic označitve vseh datotek	UKINI Označev. Vseh dat.
Kopiranje vseh označenih datotek	COP. THE CD→CD



Funkcije, kot sta kopiranje ali brisanje datotek, lahko uporabljate za posamezne datoteke ali hkrati za več datotek. Več datotek označite na naslednji način:

Svetlo polje premaknite na prvo datoteko.

OZNRGEV.	Za prikaz funkcij za označevanje pritisnite gumb OZNAČI.
OZNAĠ. Datoteke	Za označevanje datoteke pritisnite gumb OZNAČI DATOTEKO.
t 🕴	Svetlo polje premaknite na naslednjo datoteko. To je mogoče samo z gumbi, ne uporabljajte puščičnih tipk!
OZNRĊ. Datoteke	Za označevanje naslednje datoteke pritisnite gumb OZNAČI DATOTEKO itd.
COP. TAG ISD→ISD	Za kopiranje označenih datotek pritisnite gumb KOP. OZNAČ. ALI
KONEC KONEC	Za brisanje označenih datotek pritisnite gumb KONEC, da končate označevanje, nato pa gumb IZBRIŠI, da označene datoteke izbrišete.

Označevanje datotek z bližnjicami

- Svetlo polje premaknite na prvo datoteko.
- Pritisnite in držite tipko CTRL.
- S puščičnimi tipkami premaknite okvir kazalca na naslednje datoteke.
- Datoteko označite s PRESLEDNICO.
- Ko ste označili vse želene datoteke, spustite tipko CTRL in zaženite želeno dejanje za datoteke.



Če hkrati pritisnete CTRL + A, označite vse datoteke, ki so v trenutnem imeniku.

Če namesto tipke CTRL pritisnete tipko SHIFT, TNC samodejno označi vse datoteke, ki jih izberete s puščičnimi tipkami.

Preimenovanje datoteke

Svetlo polje premaknite na datoteko, ki jo želite preimenovati.



- ▶ Izberite funkcijo za preimenovanje.
- Vnesite novo ime datoteke (vrste datoteke ne morete spremeniti).
- ► Za preimenovanje pritisnite tipko ENT.

Dodatne funkcije

Zaščita datoteke/preklic zaščite datoteke

Svetlo polje premaknite na datoteko, ki jo želite zaščititi.



Za izbiro dodatnih funkcij pritisnite gumb DODAT. FUNKC.



NEZASCIT.

- Za vklop zaščite datotek pritisnite gumb ZAŠČITA in datoteka preide v stanje P.
- > Za preklic zaščite datoteke pritisnite gumb NEZAŠČ.

Priklop/odklop USB-naprave

Svetlo polje premaknite v levo okno.

Za izbiro dodatnih funkcij pritisnite gumb DODAT. FUNKC.



DODATNE FUNKCIJE

- Poiščite USB-napravo.
- Za odstranitev USB-naprave premaknite svetlo polje na USB-napravo.



▶ USB-napravo odklopite.

Dodatne informacije: Oglejte si "USB-naprave na TNC-ju (funkcija FCL 2)", stran 147.

Prilagajanje upravljanja datotek

Meni za prilagoditev upravljanja datotek lahko odprete z gumbi ali miškinim klikom poti:

- > Za izbiro upravljanja datotek pritisnite tipko PGM MGT.
- Izberite tretjo orodno vrstico.
- Pritisnite gumb DODAT. FUNKC.
- Pritisnite gumb MOŽNOSTI, da TNC prikaže meni za prilagoditev upravljanja datotek.
- S puščičnimi tipkami premaknite svetlo polje na želeno nastavitev.
- S preslednico aktivirajte ali deaktivirajte želeno nastavitev.

V upravljanju datotek lahko izvedete naslednje prilagoditve:

Zaznamki

Z zaznamki upravljate priljubljene imenike. Aktivni imenik lahko dodate ali ga izbrišete ali pa izbrišete vse zaznamke. Vsi dodani imeniki so prikazani na seznamu zaznamkov in jih lahko hitro izberete.

Pogled

Z menijskim elementom Pogled določite informacije, ki naj jih TNC prikaže v oknu datoteke.

Oblika datuma

Z menijskim elementom Oblika datuma določite obliko, v kateri naj TNC prikaže datum v stolpcu Spremenjeno.

Nastavitve

Kazalec: preklop med okni

Če je kazalec na drevesu imenikov, določite, ali naj TNC ob pritisku puščične tipke desno zamenja okno ali naj odpre morebitne podimenike.

Mapa: iskanje

Določite, ali naj TNC pri krmiljenju v strukturi imenikov v trenutno aktivni mapi išče podimenike ali ne (neaktivno: stopnjevanje hitrosti).

Predogled: prikaz

Določite, ali naj TNC prikaže okno za predogled ali ne (oglejte si "Priklic upravljanja datotek" na strani 120).



Delo z bližnjicami

Bližnjice so skrajšani ukazi, ki jih prikličete z določenimi kombinacijami tipk. Te kombinacije vedno zaženejo določeno funkcijo, ki jo lahko zaženete tudi z gumbi. Na voljo so naslednje bližnjice:

CTRL + S:

Izbira datoteke (oglejte si tudi "Izbiranje pogonov, imenikov in datotek" na strani 122).

CTRL + N:

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko ustvarite novo datoteko ali nov imenik (oglejte si tudi "Ustvarjanje nove datoteke (mogoče samo na pogonu TNC:\)" na strani 125).

CTRL + C:

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko kopirate izbrane datoteke/imenike (oglejte si tudi "Kopiranje posamezne datoteke" na strani 126).

CTRL + R:

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko preimenujete izbrano datoteko/imenik (oglejte si tudi "Preimenovanje datoteke" na strani 133).

Tipka DEL:

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izbrišete izbrane datoteke/imenike (oglejte si tudi "Brisanje datoteke" na strani 130).

CTRL + O:

Odpiranje v pogovornem oknu (oglejte si tudi "Izbira programov smarT.NC" na strani 124).

CTRL + W:

Sprememba postavitve zaslona (oglejte si tudi "Prenos podatkov na zunanji disk ali z njega" na strani 144).

CTRL + E:

Prikaz funkcij za prilagoditev upravljanja datotek (oglejte si tudi "Prilagajanje upravljanja datotek" na strani 135).

CTRL + M:

Vzpostavitev povezave z USB-napravo (oglejte si tudi "USBnaprave na TNC-ju (funkcija FCL 2)" na strani 147).

CTRL + K:

Prekinitev povezave z USB-napravo (oglejte si tudi "USB-naprave na TNC-ju (funkcija FCL 2)" na strani 147).

- Shift + puščična tipka gor ali dol: Označitev več datotek ali imenikov (oglejte si tudi "Označevanje datotek" na strani 131).
- Tipka ESC: Preklic funkcije

Arhiviranje datotek

S funkcijo TNC za arhiviranje lahko datoteke in mape shranite v arhivsko datoteko ZIP. Arhivske datoteke ZIP je mogoče zunaj odpreti z običajnimi prodajnimi programi.



TNC shrani vse označene datoteke in mape v želeno arhivsko datoteko ZIP. Pri tem TNC shrani specifične datoteke za TNC (npr. programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom) v obliki ASCII, tako da jih lahko po potrebi zunanje odprete z ASCII-urejevalnikom

Pri arhiviranju sledite naslednjemu postopku

Označite datoteke in mape, ki jih želite arhivirati, na desni polovici zaslona



Za izbiro dodatnih funkcij pritisnite gumb DODAT. FUNKC.



- Pritisnite gumb ZIP, TNC prikaže pogovorno okno za vnos imena arhivske datoteke.
- 🖌 ок
- Vnesite želeno ime arhivske datoteke
- Potrdite z gumbom V REDU: TNC prikaže pogovorno okno za izbiro mape, v kateri želite shraniti arhivsko datoteko.
- ▶ Izberite želeno mapo in potrdite z gumbom V REDU.

Če je vaš krmilni sistem povezan z vašim omrežjem podjetja in ima dostop za pisanje, lahko arhivsko datoteko shranite tudi neposredno na omrežnem pogonu.

Že označene datoteke lahko neposredno arhivirate s pritiskom tipk CTRL+Q.



Ekstrahiranje datotek iz arhiva

Pri ekstrahiranju sledite naslednjemu postopku

Označite datoteko ZIP, ki jih želite ekstrahirati, na desni polovici zaslona

okno za izbiro imena ciljne mape.



Za izbiro dodatnih funkcij pritisnite gumb DODAT. FUNKC.

Pritisnite gumb UNZIP, da TNC prikaže pogovorno



Izberite želeno ciljno mapo

Potrdite z gumbom V REDU: TNC ekstrahira arhivsko datoteko.



🖌 ок

TNC ekstrahira datoteke vedno glede na vaše želene ciljne mape. Če arhivska datoteka vsebuje mape, jih TNC naloži kot podmape.

Označeno datoteko ZIP lahko neposredno ekstrahirate s pritiskom tipk CTRL+T

Dodatni pripomočki za upravljanje zunanjih vrst datotek

Z dodatnimi pripomočki lahko s TNC-jem pregledujete ali obdelujete različne zunaj ustvarjene datoteke.

Vrste datotek	Opis
PDF-datoteke (pdf) Excelove preglednice (xls, csv) Internetne datoteke (htm, html) Arhivske datoteke (zip)	Stran 139 Stran 140 Stran 140 Stran 141
Besedilne datoteke (ASCII-datoteke, npr. txt, ini)	Stran 142
Slikovne datoteke (bmp, gif, jpg, png)	Stran 143

Ob prenašanju datotek iz računalnika v krmilni sistem s pomočjo programske opreme TNCremo morajo biti datotečne pripone (pdf, xls, zip, bmp, gif, jpg in png) vnesene v seznam vrst datotek za prenos v binarni obliki (menijski element > **Dodatki** > **Konfiguracija** > **Način** v programu TNCremo).

Pregledovanje PDF-datotek

Za odpiranje datotek neposredno na TNC-ju sledite spodnjim navodilom:



Odprite upravljanje datotek

- ▶ Izberite imenik, v katerem je shranjena PDF-datoteka
- Svetlo polje premaknite na PDF-datoteko
- ENT

Pritisnite tipko ENT: v TNC-ju se v ločeni aplikaciji odpre datoteka PDF z dodatnim orodjem PDFpregledovalnik.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na okno TNC-ja, pri čemer ostane PDF-datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

Če se s kazalcem miške postavite na gumb, se pojavi kratek namig o funkciji določenega gumba. Dodatne informacije o uporabi **PDF- pregledovalnika** si lahko preberete v **pomoči**..

Za zapiranje PDF-pregledovalnika sledite spodnjim navodilom:

- > Z miško izberite menijski element Datoteka.
- Izberite menijsko možnost Zapri: TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.



Pregledovanje in obdelava Excelovih preglednic

Za neposredno odpiranje in urejanje Excelovih tabel z datotečno pripono xls ali csv v TNC-ju sledite spodnjim navodilom:

- PGM MGT
- Odprite upravljanje datotek
- Izberite imenik, v katerem je shranjena Excelova preglednica.
- Svetlo polje premaknite na Excelovo preglednico
- ENT
- Pritisnite tipko ENT: v TNC-ju se v ločeni aplikaciji odpre Excelova datoteka z dodatnim orodjem Gnumeric.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na zaslon TNC-ja, pri čemer ostane Excelova datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

Če se s kazalcem miške postavite na gumb, se pojavi kratek namig o funkciji določenega gumba. Dodatne informacije o uporabi aplikacije **Gnumeric** si lahko preberete v **pomoči**.

Za zapiranje aplikacije Gnumeric sledite spodnjim navodilom:

- Z miško izberite menijski element Datoteka.
- Izberite menijsko možnost Zapri: TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.

Pregledovanje internetnih datotek

Za neposredno odpiranje datotek z datotečno pripono **htm** ali **html** na TNC-ju sledite spodnjim navodilom:



- Odprite upravljanje datotek
- Izberite imenik, v katerem je shranjena internetna datoteka.
- Svetlo polje premaknite na internetno datoteko



Pritisnite tipko ENT: v TNC-ju se v ločeni aplikaciji odpre internetna datoteka z dodatnim orodjem Mozilla Firefox.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na okno TNC-ja, pri čemer ostane PDF-datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

Če se s kazalcem miške postavite na gumb, se pojavi kratek namig o funkciji določenega gumba. Dodatne informacije o uporabi programa **Mozilla Firefox** si lahko preberete v **pomoči**.

Za zapiranje programa Mozilla Firefox sledite spodnjim navodilom:

- Z miško izberite menijski element Datoteka.
- Izberite menijsko možnost Zapri: TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.





Delo z arhivskimi datotekami ZIP

Za neposredno odpiranje arhivskih datotek z datotečno pripono ${\bf zip}$ v TNC-ju sledite spodnjim navodilom:



- Odprite upravljanje datotek
- Izberite imenik, v katerem je shranjena arhivska datoteka.
- Svetlo polje premaknite na arhivsko datoteko
- ENT
- Pritisnite tipko ENT: v TNC-ju se v ločeni aplikaciji odpre arhivska datoteka z dodatnim orodjem Xarchiver.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na okno TNC-ja, pri čemer ostane arhivska datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

Če se s kazalcem miške postavite na gumb, se pojavi kratek namig o funkciji določenega gumba. Dodatne informacije o uporabi aplikacije **Xarchiver** si lahko preberete v **pomoči**.



TNC pri arhiviranju in ekstrahiranju NC-programov in tabel ne pretvarja podatkov iz binarne oblike v ASCII ali obratno. Pri prenosu teh datotek v z drugimi različicami programske opreme teh datotek na TNC-ju ne bo mogoče pregledovati.

Za zapiranje aplikacije **Xarchiver** sledite spodnjim navodilom:

- Z miško izberite menijski element Arhiv.
- Izberite menijsko možnost Zaključi in TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.

		FKPROG.	ZIP -	Xaz	chive	r 0.5.2			l	• - 8 ×
hive Action Help										
ive tree F	liename	Permissions	Version	OS	Original	Compressed	Method	Date	Time	1
	flex2.h	-nw-a	2.0	fat	703	324	defX	10-Mar-97	07:05	
	FK-SL-KOMBLH	-nw-a	2.0	fat	2268	744	defX	16-May-01	13:50	
	fk-mus.c	-nw-a	2.0	fat	2643	1012	defX	6-Apr-99	16:31	_
	fkct.h	-nw-a	2.0	fat	605869	94167	defX	5-Mar-99	10.55	
	fk.h	-nw-a	2.0	fat	559265	83261	defX	5-Mar-99	10:41	
	FKS.H	-nw-a	2.0	fat	655	309	defX	16-May-01	13-50	
	FK4.H	-nw-a	2.0	fat	948	394	defX	16-May-01	13:50	
= [FK3.H	-nw-a	2.0	fat	449	241	defX	16-May-01	13:50	
1	FK1H	-fw-a	2.0	fat	348	189	defX	18-Sep-03	13-39	
	farresa.h	-fw-à	2.0	fat	266	169	defX	16-May-01	13:50	
	country.h	-fw-a	2.0	fat	509	252	defX	16-May-01	13:50	
	bspfk1.h	-nw-a	2.0	fat	383	239	defX	16-May-01	13:50	
	bri.h	-nw-a	2.0	fat	538	261	defX	27-Apr-01	10.36	
	apprict.h	-nw-a	2.0	fat	601	325	defX	13-Jun-97	13:06	
	appr2.h	-nw-a	2.0	fat	600	327	defX	30-Jul-99	08:49	
	ANKER.H	-nw-a	2.0	fat	580	310	defX	16-May-01	13:50	
Ĺ	ANKER2.H	-08-3	2.0	fat	1253	603	defx	16-May-01	13:50	

Pregledovanje in obdelava besedilnih datotek

Za neposredno odpiranje in urejanje besedilnih datotek (npr. ASCIIdatotek z datotečno pripono **txt** ali **ini**) v TNC-ju sledite spodnjim navodilom:

PGM MGT

ENT

- Odprite upravljanje datotek
- Izberite pogon in imenik, v katerem je shranjena besedilna datoteka.
- Svetlo polje premaknite na besedilno datoteko
- Pritisnite tipko ENT, da TNC odpre okno za izbiro urejevalnika
- Pritisnite tipko ENT, da izberete aplikacijo Mousepad. TXT-datoteke lahko odpirate tudi z urejevalnikom besedila krmilnega sistema TNC.
- V TNC-ju se odpre besedilna datoteka v ločeni aplikaciji Mousepad.



Če odprete datoteko H ali I na zunanjem pogonu in jo z aplikacijo **Mousepad** shranite na pogon TNC, program ne bo samodejno pretvorjen v notranji format krmilnega sistema. Tako shranjenih programov z notranjim urejevalnikom krmilnega sistema ne morete odpreti ali obdelovati.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na zaslon TNC-ja, pri čemer ostane Excelova datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

V aplikaciji Mousepad lahko uporabljate bližnjice operacijskega sistema, s katerimi lahko hitreje urejate besedilo (CTRL + C, CTRL + V ...).

Za zapiranje aplikacije Mousepad sledite spodnjim navodilom:

- Z miško izberite menijski element Datoteka.
- Izberite menijsko možnost Zaključi in TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.



Pregledovanje slikovnih datotek

Za neposredno odpiranje datotek z datotečno pripono bmp, gif, jpg ali png na TNC-ju sledite spodnjim navodilom:

- PGM MGT
- Odprite upravljanje datotek
- Izberite imenik, v katerem je shranjena slikovna datoteka
- Svetlo polje premaknite na slikovno datoteko
- ENT
- Pritisnite tipko ENT: v TNC-ju se v ločeni aplikaciji odpre slikovna datoteka z dodatnim orodjem ristretto.

S kombinacijo tipk ALT + TAB lahko kadarkoli preklopite nazaj na okno TNC-ja, pri čemer ostane slikovna datoteka odprta. Za preklop na zaslon TNC-ja pa lahko kliknete tudi ustrezno ikono v opravilni vrstici.

Dodatne informacije o uporabi aplikacije **ristretto** si lahko preberete v **pomoči**.

Za zapiranje aplikacije ristretto sledite spodnjim navodilom:

- Z miško izberite menijski element Datoteka.
- Izberite menijsko možnost Zaključi in TNC preklopi nazaj v upravljanje datotek.





Prenos podatkov na zunanji disk ali z njega



Preden lahko podatke prenesete na drug disk, je treba pripraviti podatkovni vmesnik (oglejte si "Namestitev podatkovnega vmesnika" na strani 589).

Če podatke prenašate prek serijskega vmesnika, lahko glede na uporabljeno programsko opremo za prenos podatkov nastopijo težave, ki jih je mogoče odpraviti z vnovičnim prenosom podatkov.



Odprite upravljanje datotek

Za izbiro postavitve zaslona pri prenosu podatkov pritisnite gumb OKNO. TNC prikazuje na levi polovici zaslona vse datoteke trenutnega imenika in na desni polovici zaslona vse datoteke, ki so shranjene v korenskem imeniku TNC:\.

S puščičnimi tipkami premaknite svetlo polje na datoteko, ki jo želite prenesti:



Svetlo polje premaknite v oknu navzgor ali navzdol.

Svetlo polje premaknite iz desnega okna v levo ter obratno.

Če želite podatke kopirati s TNC-ja na zunanji disk, premaknite svetlo polje v levem oknu na datoteko, ki jo želite prenesti.

Roćno obratov.	Upravl	jan	je	datotek		
17000.H						
TNC:\DUMPPGM*.	.*			■ TNC: *.*		M
Ime datot.		Tip ▼	V. ^	Ime datot.	Tip ▼ ↓^	
🖹 0020508420MS		н	464	DEMO	<	
lb 0020508421		н	41!	🗀 dumppgm	<	
🖹 0020508421ms		н	414	Discreendumps	<	• Ц
0020508422		н	41:	Dservice	<	E I
🖹 0020508422ms		н	41:	SmarTNC	<	
0024807601		н	7(🗅 system	<	Τ Λ Τ
0026179617		н	- 4	🗀 tncguide	<	≝↔₩
1		н	- 1	CUREPORT	A 1	<u> </u>
1639		н	104	LOGBOOK	A 9	
li 17000		н	2:	FRAES_2	CDT 11	<u>s</u> 1 –
17002		н	7	GFRAES_GB	CDT 11	(e) T +
17011		н		TOOLLIST	ERR	
1E		н	E	B SMDI	н	54000 D
🖹 1F		н	E	SMDI	I	5100%
🖹 1GB		н	21	PRESET	PR 6	OFF ON
11		н	- 4	PRESET2	PR 6	
🖹 1NL		н	- 4	PRESET3	PR 6	s II
15		н	÷	TOOL	T 29	
4 91 Objekti / 448	76.1KByti / 1	88 • 6GB	yte p	4 25 Objekti / 108-SKByti / 188	-66Byte pro	
STRAN ST			OZNF	IČEV. PREIMEN. OKNO	РОТ	KONEC
Če želite podatke kopirati z zunanjega diska na TNC, svetlo polje v desnem oknu premaknite na datoteko, ki jo želite prenesti.

ieq.

Za izbiro drugega pogona ali imenika izberite gumb za spremembo imenika in TNC prikaže pojavno okno. V pojavnem oknu s puščičnimi tipkami in tipko ENT izberite želeni imenik.



OZNAČEV.

Za prenos posamezne datotek pritisnite gumb KOPIRAJ. ALI

Za prenos več datotek pritisnite gumb OZNAČI (v drugi orodni vrstici, oglejte si "Označevanje datotek", stran 131).

Potrdite z gumbom V REDU ali s tipko ENT. TNC prikaže okno stanja z informacijami o poteku kopiranja. ALI



Za dokončanje prenosa podatkov premaknite svetlo polje v levo okno in pritisnite gumb OKNO. TNC znova prikazuje običajno okno za upravljanje datotek.



Če želite pri prikazu dvojnega okna z datotekami izbrati drug imenik, izberite gumb za izbiro imenika. V pojavnem oknu s puščičnimi tipkami in tipko ENT izberite želeni imenik!



TNC v omrežju

Za vzpostavitev povezave s kartico za ethernet oglejte si "Ethernet-vmesnik", stran 593.

TNC med povezavo z omrežjem shrani poročila o napakah v dnevnik oglejte si "Ethernet-vmesnik", stran 593.

Če je TNC povezan z omrežjem, je v levem oknu z imeniki na voljo do 7 dodatnih pogonov (oglejte si sliko). Vse predhodno opisane funkcije (izbira pogona, kopiranje datotek itd.) veljajo tudi za omrežne pogone, če to dovoljujejo vaše uporabniške pravice.

Priklop in odklop omrežnega pogona

PGM MGT

NET

- Za izbiro upravljanja datotek pritisnite tipko PGM MGT in po potrebi izberite z gumbom OKNO postavitev zaslona tako, kot je prikazano na sliki zgoraj desno.
- Za upravljanje omrežnih pogonov pritisnite gumb OMREŽJE (druga orodna vrstica). TNC prikaže v desnem oknu razpoložljive omrežne pogone, do katerih imate dostop. Z gumbi, ki so opisani v nadaljevanju, določite povezavo z vsakim posameznim pogonom.

Funkcija	Gumb
Pri vzpostavljanju omrežne povezave TNC v stolpec Mnt zapiše znak M, ko je povezava vzpostavljena. S TNC lahko vzpostavite povezavo z največ sedmimi dodatnimi pogoni.	POVEŻI Tekglnik
Prekinete omrežno povezavo.	SPUSTI TEKAL.
Omrežne povezave samodejno vzpostavite ob zagonu TNC-ja. Če se povezava vzpostavi samodejno, TNC v stolpec Samodejno zapiše znak A.	AVTOM. POVEZ.
Brez samodejne vzpostavitve omrežne povezave ob zagonu TNC-ja.	NE AVTOM. POVEZ.

Vzpostavitev omrežne povezave lahko traja nekaj časa. TNC nato desno zgoraj na zaslonu prikazuje [**READ DIR**]. Največja hitrost prenosa je med 2 in 5 Mb/s, glede na vrsto datoteke, ki se prenaša, in obremenitev omrežja.

Manual operation	Prog Filo	grammi e name	ng and = <mark>1</mark> 700	d edi 0.H	ting	3		I
		The intermediate of the in	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	By 195 9 331 11062 4763 1276 856 1706k 182k 22611 866 7832k 1864 8	tatus 0 05 27 18 M 18 24 20 18 + 27 + 12 F + 25	Ele - 10-2004 - 04-2005 - 04-2	T100 12:26:31 07:53:40 07:53:42 13:13:52 13:11:30 06:01:46 15:12:26 10:37:30 07:53:28 10:00:45	M L S L DIAGNOSIS
PENDELN SCHULE SsarTNC Cruide Cruide Zyklen		74 file(s) 11488413	kbyte vac	ant			
PAGE P		DELETE	TAG	RENAME ABC = XY	z		MORE	END

USB-naprave na TNC-ju (funkcija FCL 2)

Podatke lahko nadvse preprosto prenašate oz. jih shranjujete v TNC z USB-napravami. TNC podpira naslednje USB-naprave:

- Disketnike z datotečnim sistemom FAT/VFAT
- Pomnilniške ključe z datotečnim sistemom FAT/VFAT
- Trde diske z datotečnim sistemom FAT/VFAT
- CD-pogone z datotečnim sistemom Joliet (ISO9660)

TNC pri priklopu samodejno prepozna te USB-naprave. TNC ne podpira USB-naprav z drugimi datotečnimi sistemi (npr. NTFS). TNC ob priklopu prikaže sporočilo o napaki USB: TNC ne podpira te naprave.



TNC prikaže sporočilo o napaki USB: TNC ne podpira te naprave tudi, ko priklopite USB-zvezdišče. V tem primeru sporočilo enostavno potrdite s tipko CE.

Na TNC lahko praviloma priklopite vse USB-naprave z zgoraj navedenimi datotečnimi sistemi. Če pa se kljub temu pojavijo težave, se obrnite na podjetje HEIDENHAIN.

V upravitelju datotek so USB-naprave prikazane kot posebni gonilniki v drevesu imenikov, tako da lahko uporabite funkcije za upravljanje datotek, ki so opisane v zgornjih razdelkih.



Proizvajalec stroja lahko USB-napravam dodeli imena. Upoštevajte priročnik za stroj!

Če želite USB-napravo odklopiti, je treba praviloma slediti naslednjemu postopku:



Izberite upravljanje datotek tako, da pritisnite tipko PGM MGT.



S puščično tipko izberite levo okno.

Pomaknite se po orodni vrstici naprej.

- S puščično tipko izberite USB-napravo, ki jo želite odklopiti.
- NET

- Izberite dodatne funkcije.
- Izberite funkcijo za odstranitev USB-naprave, da TNC odstrani USB-napravo iz drevesa imenika.
- Končajte upravljanje datotek.

Nasprotno pa lahko predhodno odklopljeno USB-napravo znova povežete tako, da pritisnete naslednji gumb:



 Izberite funkcijo za vnovično povezovanje USBnaprav. 3.4 Upravljan<mark>je d</mark>atotek

1





Programiranje: pomoč pri programiranju

4.1 Vnos opomb

Uporaba

Vsakemu nizu v obdelovalnem programu lahko dodate opombo in tako pojasnite programske korake ali vnesete napotke.



Če TNC opombe na zaslonu ne more prikazati v celoti, se na zaslonu pojavi znak >>.

Zadnji znak v nizu z opombo ne sme biti tilda (~).

Na voljo so tri možnosti za vnos opombe:

Opomba med vnosom programa

- Vnesite podatke za programski niz in pritisnite ";" (podpičje) na črkovni tipkovnici. TNC prikaže vprašanje Opomba?
- Vnesite opombo in niz zaključite s tipko END.

Naknadni vnos opombe

- Izberite niz, v katerega želite vnesti opombo.
- Izbira zadnje besede v nizu s puščično tipko desno: na koncu niza se pojavi podpičje, TNC pa prikaže vprašanje Opomba?
- Vnesite opombo in niz zaključite s tipko END.

Opomba v posebnem nizu

- Izberite niz, za katerim želite vnesti opombo.
- Programirno pogovorno okno odprite s tipko ";" (podpičje) na črkovni tipkovnici.
- Vnesite opombo in niz zaključite s tipko END.

Roćno Programiranje in editiranje. Komentar?	
%NEU G71 * N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* * 1700 12	M
N40 T1 617 S5000* N50 600 640 690 Z+250* N50 X-30 Y+50* N70 601 Z-5 F200* N80 601 X+0 Y+50 F750* N90 X+50 Y+100* N100 642 625 R20* N110 X+100 Y+50* N120 X+50 Y+0*	
N130 G2G R15* N140 X+0 Y+50* N150 G00 G40 X-20* N160 Z+100 M2* N999999999 %NEU G71 *	

Funkcije pri urejanju opombe

Funkcija	Gumb
Skok na začetek opombe.	
Skok na konec opombe.	
Skok na začetek besede. Med besedami morajo	ZADNJA
biti presledki.	BESEDA
Skok na konec besede. Med besedami morajo	Nasled.
biti presledki.	BESEDA
Preklapljanje med načinoma za vstavljanje in	VNOS
prepisovanje.	PREPIS



4.2 Zgradba programov

Definicija, možnost uporabe

TNC omogoča komentiranje obdelovalnih programov z nizi zgradbe. Nizi zgradbe so kratka besedila (največ 37 znakov), ki veljajo kot opombe ali naslovi naslednjih programskih vrstic.

Dolge in zapletene programe je mogoče s smiselnimi nizi zgradbe urediti, da so preglednejši in razumljivejši.

To poenostavi poznejše spremembe v programu. Nize zgradbe lahko vnesete v obdelovalni program na poljubnem mestu. Poleg tega jih lahko prikažete v posebnem oknu ter jih obdelujete ali dopolnjujete.

Vnesene točke zgradbe upravlja TNC v posebni datoteki (s pripono .SEC.DEP). S tem se zviša hitrost pri krmiljenju v oknu zgradbe.

Prikaz okna zgradbe/preklop med aktivnimi okni



Za prikaz okna zgradbe izberite postavitev zaslona PROGRAM + ZGRADBA.



Za preklop med aktivnimi okni pritisnite gumb "Preklop med okni".

Vnos niza zgradbe v programsko okno (levo)

Izberite želeni niz, za katerim želite vstaviti niz zgradbe.



- Pritisnite gumb VNOS RAZČLENITVE ali tipko * na ASCII-tipkovnici.
- Besedilo zgradbe vnesite s črkovno tipkovnico.
- ▶ Po potrebi z gumbom spremenite globino zgradbe.

Izbira nizov v oknu zgradbe

Če v oknu zgradbe skačete med nizi, jih TNC hkrati prikazuje v programskem oknu. Tako lahko hitro preskočite velike dele programa.

obratov. Programira	nje in editiranje.	
SHEUGL 671 + - Program head++++ Z=40+ N10 630 637 X+0 V+0 Z=40+ - Tool 1 (Endsill 12ms)-+++++ - Tool 1 (Endsill 12ms)-++++++++++++++++++++++++++++++++++++	WetURL 671 * - Program head************************************	M L
N100 442 625 820* N120 X-160 V-50* N120 X-160 V-50* N126 228 74-* N146 X-48 V-50* N146 X-48 V-50* N146 661 F-63 X-432 605 Z+32 499* N26 661 F-63 Z+32 47* N26 661 F-63 Z+32 47* N27 X-43 695 Z+32 4* N24 X-43 695 Z+32 4* N24 X-43 695 Z+32 4*		*
N48 X+44,288 Z+32,283* N85 X+44,482 Z+32,214* N82 X+44,683 Z+32,129* N85 X+44,683 Z+32,129* N85 X+45,278 Z+31,517* N85 X+45,278 Z+31,517* N86 X+45,278 Z+31,641* N86 X+45,273 Z+31,474* N84 X+45,573 Z+31,428*		
	STRAN ISKANJE	

4.3 Kalkulator

Uporaba

Na TNC-ju je na voljo kalkulator z najpomembnejšimi matematičnimi funkcijami.

- S tipko CALC prikažete ali skrijete kalkulator.
- Računske funkcije vnašajte z ukazi na črkovni tipkovnici. Ukazi so v kalkulatorju barvni.

Računska funkcija	Ukaz (tipka)
Seštevanje	+
Odštevanje	-
Množenje	*
Deljenje	:
Sinus	S
Kosinus	С
Tangens	Т
Arkus sinus	AS
Arkus kosinus	AC
Arkus tangens	AT
Potenca	٨
Izračun kvadratnega korena	Q
Inverzna funkcija	1
Računanje z oklepaji	()
PI (3.14159265359)	Р
Rezultat	=

Roeno obratov. Koordinate?	2.	
XNEU G71 * N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* N40 T1 G17 S5000* N50 G00 G40 G90 Z+250 N60 X-30 Y+50*		M U S
N10 642 625 R2 + - + + + + + + + + + + + + + + + + +		* - +
N130 G26 F15* N140 X+0 Y+50* N150 G00 G40 X-20* N160 Z+100 M2* N999999999 %NEU G71 *		5100% U OFF ON
	690	691

4.3 Kalkulator

Prevzem izračunane vrednosti v program

- S puščičnimi tipkami izberite besedo, v katero naj bo privzeta izračunana vrednost.
- S tipko CALC odprite kalkulator in opravite želeni izračun.
- Pritisnite tipko "Prevzemi dejanski položaj": TNC prevzame izračunano vrednost v aktivno polje za vnos in zapre kalkulator.

i

4.4 Programirna grafika

Delo s programirno grafiko/brez programirne grafike

Ko sestavljate program, lahko TNC prikaže programirano konturo v 2D-črtni grafiki.

Za postavitev zaslona s programom na levi in grafiko na desni strani pritisnite tipko RAZDELI ZASLON in gumb PROGRAM + GRAFIKA.



Gumb SAMOD. RISANJE nastavite na VKLOP. Ko vnašate vrstice programa, TNC prikazuje vse programirane poti v oknu grafike na desni strani.

Če želite na TNC-ju delati brez programirne grafike, nastavite gumb SAMOD. RISANJE na IZKLOP.

VKLOP SAMODEJNE GRAFIKE ne riše ponovitev delov programa.

Ustvarjanje programirne grafike za obstoječi program

S puščičnimi tipkami izberite niz, do katerega želite ustvariti grafiko, ali pritisnite tipko GOTO in neposredno vnesite želeno številko niza.

RESET + START Za izdelavo grafike pritisnite gumb RESET + START.

Ostale funkcije:

Funkcija	Gumb
Izdelava celotne programirne grafike	RESET + START
Izdelava programirne grafike po nizih	START POSAMEZ.
Popolna izdelava programirne grafike ali dopolnitev po izvedbi RESET + START.	START
Zaustavite programirno grafiko. Ta gumb se pojavi samo, ko TNC ustvarja programirno grafiko.	STOP
Novo risanje programirne grafike, če so na primer črte izbrisane zaradi prekrivanja.	NOVO RISANJE



Programirna grafika ne preračuna funkcij sukanja. TNC v takem primeru izda sporočilo o napaki.

Prikaz in skrivanje številk nizov



- Preklop med orodnimi vrsticami: oglejte si sliko
- Za prikaz številke nizov nastavite gumb PRIKAZ/SKRIVANJE ŠT. NIZA na PRIKAŽI.
 - Za skritje številk nizov nastavite gumb PRIKAZ/SKRIVANJE ŠT. NIZA na SKRIJ.

Brisanje grafike



- Preklop med orodnimi vrsticami: oglejte si sliko
- BRISANJE GRAFIKE
- Za brisanje grafike pritisnite gumb IZBRIŠI GRAFIKO.

Povečanje ali pomanjšanje izseka

Pogled grafike lahko sami določite. Z okvirjem izberite izsek za povečanje ali pomanjšanje.

Izberite orodno vrstico za povečanje/pomanjšanje izreza (druga orodna vrstica, oglejte si sliko).

Na voljo so naslednje funkcije:

Funkcija	Gumb	
Prikaz in premik okvirja. Za premikanje okvirja držite pritisnjen ustrezni gumb.	ţ	4
	ţ	Î
Za pomanjšanje okvirja držite pritisnjen gumb.		
Za povečanje okvirja držite pritisnjen gumb.		



 Z gumbom IZREZ SUROVCA prevzemite izbrano območje.

Z gumbom SUROVEC KOT PRAZ OBL znova vzpostavite prvotno stanje izseka.





4.4 Progra<mark>mir</mark>na grafika

4.5 3D-črtna grafika (funkcija FCL2)

Uporaba

S tridimenzionalno črtno grafiko lahko TNC prikaže programirane poti premikanja tridimenzionalno. Če želite podrobnosti hitro prepoznati, je na voljo zmogljiva funkcija povečave.

Programe, ustvarjene v drugem računalniku, lahko s pomočjo 3D-črtne grafike preverite že pred obdelavo zaradi morebitnih nepravilnosti in tako preprečite neželene poškodbe obdelovanca med obdelovanjem. Do takšnih poškodb pride na primer, če postprocesor sporoči napačne točke.

Če želite hitro poiskati mesta z napakami, TNC označi niz, ki je aktiven v levem oknu na 3D-črtni grafiki z drugo barvo (osnovna nastavitev: rdeča).

3D-črtna grafika je na voljo tako na razdeljenem zaslonu kot v celozaslonskem načinu:

- Prikaz programa levo in 3D-črtne grafike desno: pritisnite tipko RAZDELI ZASLON in gumb PROGRAM + 3D-ČRTE.
- Prikaz 3D-črtne grafike na celotnem zaslonu: pritisnite tipko RAZDELI ZASLON in gumb 3D-ČRTE.

Funkcije 3D-črtne grafike

Funkcija	Gumb
Prikaz in premik okvirja za povečavo navzgor. Če želite okvir premakniti, držite gumb pritisnjen.	î
Prikaz in premik okvirja za povečavo navzdol. Če želite okvir premakniti, držite gumb pritisnjen.	ţ
Prikaz in premik okvirja za povečavo v levo. Če želite okvir premakniti, držite gumb pritisnjen.	+
Prikaz in premik okvirja za povečavo v desno. Če želite okvir premakniti, držite gumb pritisnjen.	\
Za povečanje okvirja držite pritisnjen gumb.	
Za pomanjšanje okvirja držite pritisnjen gumb.	
Ponastavitev povečanja izseka, da TNC obdelovanec prikaže v skladu s programirano PRV OBL.	SUR.DEL Kot Blok obl.
Prevzem izseka	PREVZ. IZREZA



Funkcija	Gumb
Vrtenje obdelovanca v smeri urinih kazalcev	
Vrtenje obdelovanca v nasprotni smeri urinih kazalcev	
Zasuk obdelovanca nazaj	
Zasuk obdelovanca naprej	
Postopno povečevanje prikaza. Če je prikaz povečan, TNC prikaže v spodnji vrstici grafičnega okna črko Z.	+
Postopno pomanjševanje prikaza. Če je prikaz pomanjšan, TNC prikaže v spodnji vrstici grafičnega okna črko Z.	-
Prikaz obdelovanca v originalni velikosti	1:1
Prikaz obdelovanca v zadnjem izbranem pogledu	ZADNJI PREGLED
Prikaz/brez prikaza programiranih končnih točk s točko na črti	OZNAĆ. KONĆ.TOĆ. OFF ON
Prikaz/brez prikaza barvnega poudarka v levem oknu izbranega NC-niza na 3D-črtni grafiki	AKT. ELEM. OZNAČEV. OFF ON
Prikaz/brez prikaza številk nizov	PRIKAZ SKRIJ ŚT.BLOKA



3D-črtno grafiko lahko upravljate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- 3D-vrtenje žičnega prikaza: kliknite in držite desno miškino tipko, miško pa premikajte. TNC prikazuje koordinatni sistem, ki prikazuje trenutno usmeritev obdelovanca. Ko spustite desno miškino tipko, TNC usmeri obdelovanec v definirani smeri.
- Premik žičnega prikaza: srednjo miškino tipko ali kolesce držite pritisnjeno in premikajte miško. TNC premakne obdelovanec v ustrezno smer. Ko spustite sredinsko miškino tipko, premakne TNC obdelovanec v definirani položai.
- Za povečavo določenega dela z miško: s pritisnjeno levo miškino tipko označite pravokotno področje za povečavo, ki ga lahko še premaknete z vodoravnim in navpičnim premikom miške. Ko spustite levo miškino tipko, TNC poveča obdelovanec na definirano območje.
- Za hitro povečevanje in pomanjševanje miškino kolesce zavrtite naprej ali nazaj.
- Dvoklik z desno miškino tipko: izbira standardnega pogleda

Barvno poudarjanje NC-nizov na grafiki



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Barvni prikaz na levi strani zaslona izbranega NC-niza na 3D-črtni grafiki na desni strani zaslona: gumb VKLOP/IZKLOP OZNAČEVANJA AKTIVNEGA ELEMENTA nastavite na VKLOP.
- Brez barvnega prikaza na levi strani zaslona izbranega NC-niza na 3D-črtni grafiki na desni strani: gumb VKLOP/IZKLOP OZNAČEVANJA AKTIVNEGA ELEMENTA nastavite na IZKLOP.

Prikaz in skrivanje številk nizov



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- PRIKAZ SKRIJ ŠT.BLOKA
- Za prikaz številke nizov nastavite gumb PRIKAZ/SKRIVANJE ŠT. NIZA na PRIKAŽI.
- Za skritje številk nizov nastavite gumb PRIKAŻ/SKRIVANJE ŠT. NIZA na SKRIJ.

Brisanje grafike



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Za brisanje grafike pritisnite gumb IZBRIŠI GRAFIKO.



4.6 Pomoč pri NC-sporočilih o napakah

Prikaz sporočil o napakah

TNC samodejno prikaže sporočila o napakah, med drugim pri

- napačnih vnosih
- logičnih napakah v programu
- konturnih elementih, ki jih ni mogoče izvesti
- nepravilni uporabi tipalnih sistemov

Sporočilo o napaki, ki vsebuje številko programskega niza, je posledica prejšnjega ali tega niza. Besedilo sporočila TNC-ja izbrišite s tipko CE, ko ste odpravili vzrok napake. Sporočila o napakah, ki vodijo k izpadu krmilnega sistema, morate potrditi s tipko END. Sledi ponovni zagon TNC-ja.

Če si želite ogledati podrobnejše informacije o vzroku trenutne napake, pritisnite tipko HELP. TNC prikaže okno, v katerem sta opisana vzrok napake in postopek odpravljanja napake.

Prikaz pomoči

HELP

Za prikaz pomoči pritisnite tipko HELP.

- Preberite opis napake in možnosti za odpravo napake. Po potrebi TNC prikaže tudi dodatne informacije, ki so zaposlenim v podjetju HEIDENHAIN v pomoč pri iskanju napake. S tipko CE zaprite okno s pomočjo in hkrati potrdite trenutno sporočilo o napaki.
- Napako odpravite v skladu z opisom v oknu s pomočjo.

Roèno obratov.	PGM glav	a se ne	da si	premen	iti	
X N E 1 G 2 N 10 Varch of the second secon	A test and t	<pre>#11: spresen 710: sait ED 10: sait ED</pre>	ti enega od PPH (DIV/IS spremenjen cijo RENAME	blokov lo: pri		
		STRAN	ISKANJE			

4.7 Seznam vseh možnih sporočil o napakah

Funkcija

S to funkcijo lahko odprete pojavno okno, v katerem TNC prikazuje vsa obstoječa sporočila o napakah. TNC prikaže tako napake NC kot tudi napake, ki jih je predvidel proizvajalec stroja.

Prikaz seznama napak

Seznam lahko odprete takoj, ko je v vrsti najmanj eno sporočilo o napaki:



- ► Za prikaz seznama pritisnite tipko ERR.
- S puščičnimi tipkami lahko izberete eno od napak, ki so v vrsti.
- S tipko CE ali DEL izbrišite izbrano sporočilo o napaki iz pojavnega okna. Če obstaja samo eno sporočilo o napaki, se s tem dejanjem zapre tudi pojavno okno.
- Da bi pojavno okno zaprli, znova pritisnite tipko ERR. Preostala sporočila o napakah se ohranijo.

Poleg seznama napak lahko v posebnem oknu prikličete tudi ustrezno pomoč: pritisnite tipko HELP.

Roeno obratov. PGM glava se ne da spremeniti	
XNE L C-71 N10 Urrot nappe N10 Urrot nappe N10 Urrot nappe N10 Statistic statistic N20 BEGIN Perf (CM)-YSO: N40 Decompositic statistic N40 Decompositic statistic N40 Decompositic statistic N50 Decompositic statistic N60 X-30 N70 G01 Z-5 F200* N80 G01 X+50 F250*	M D S D T
NSO X+50 Y+100*	* - +
N140 X+0 Y+50* N150 G00 G40 X-20* N160 Z+100 M2* N99999999 %NEU G71 *	
HEIDENHRIN TNOgulee DRTOTEK	KONEC

Vsebina okna

Stolpec	Pomen
Štev.	Številka napake (-1: številka napake ni definirana), ki jo je določilo podjetje HEIDENHAIN ali proizvajalec.
Razred	Razred napake. Določa način, na katerega TNC obdela napako:
	ERROR Skupina vseh napak, pri katerih se glede na stanje stroja oz. aktivni način sprožijo različne reakcije na napake.
	FEED HOLD Dovoljenje za pomik je preklicano.
	PGM HOLD Programski tek se prekine (STIB utripa).
	PGM ABORT Programski tek se prekine (NOTRANJA ZAUSTAVITEV).
	EMERG. STOP Sproži se ZASILNI IZKLOP.
	RESET TNC izvede ponovni zagon.
	WARNING Opozorilo; programski tek se nadaljuje.
	INFO Sporočilo z informacijami, programski tek se nadaljuje.
Skupina	Skupina. Določa, kateri del programske opreme operacijskega sistema je sprožil sporočilo o napaki.
	OPERATING
	PROGRAMMING
	■ PLC
	GENERAL
Sporočilo o napaki	Besedilo sporočila, ki ga za napako prikaže TNC.



Priklic sistema za pomoč TNCguide

Sistem za pomoč TNC-ja lahko prikličete z gumbom. V trenutku se v sistemu pomoči prikaže enako sporočilo o napaki kot ob pritisku tipke HELP.



Če je proizvajalec stroja v TNC namestil sistem za pomoč, TNC prikaže dodatni gumb PROIZVAJALEC STROJA, s katerim lahko prikličete ta ločeni sistem za pomoč. V sistemu lahko poiščete dodatne, podrobnejše informacije o trenutnem sporočilu o napaki.



Prikličite pomoči za HEIDENHAIN sporočila o napakah.



Če je na voljo, prikličite pomoč za sporočila o napakah, specifična za stroj.

i

Ustvarjanje servisnih datotek

S to funkcijo lahko vse datoteke, ki bi lahko bile pomembne za servise, shranite v ZIP-datoteki. Ustrezne NC- in PLC-podatke TNC shrani v datoteki TNC:\service\service<xxxxxx>.zip. TNC samodejno določi ime datoteke, pri čemer <xxxxxxx> v nedvoumnem zaporedju znakov predstavlja sistemski čas.

Na voljo so naslednje možnosti za ustvarjanje servisnih datotek:

- Ko pritisnete tipko ERR, pritisnite še gumb SHRANI SERVISNE DATOTEKE.
- Uvoz s programsko opremo za prenos podatkov TNCremoNT
- Ob zrušitvi NC-programske opreme zaradi resne napake TNC samodejno ustvari servisne datoteke.
- Proizvajalec lahko poleg tega stroj nastavi na samodejno ustvarjanje servisnih datotek v primerih sporočil o napakah PLC-ja.
- V servisnih datotekah so med drugim tudi naslednji podatki:
- dnevnik
- PLC-dnevnik
- izbrane datoteke (*.H/*.I/*.T/*.TCH/*.D) vseh načinov delovanja
- *.SYS-datoteke
- Strojni parametri
- datoteke z informacijami in protokoli operacijskega sistema (možna delna aktivacija z MP7691)
- vsebina pomnilnika PLC
- NC-makri, definirani v PLC:\NCMACRO.SYS
- informacije o strojni opremi

Poleg tega lahko po navodilih servisne službe naložite še dodatno krmilno datoteko TNC:\service\userfiles.sys v ASCII-formatu. TNC nato v ZIP-datoteko doda tudi podatke, definirane v tej datoteki.



V servisni datoteki so vsi NC-podatki, ki so potrebni za iskanje napak. S predajo servisne datoteke se strinjate, da izdelovalec vašega stroja oz. podjetje DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH uporabi te podatke za diagnosticiranje.

Največja velikost servisne datoteke znaša 40 MB.

4.8 Kontekstualni sistem za pomoč TNCguide (funkcija FCL3)

Uporaba



Sistem za pomoč TNCguide je na voljo, če ima strojna oprema za krmiljenje na voljo vsaj 256 MB delovnega pomnilnika in je nastavljena funkcija FCL3.

Kontekstualni sistem za pomoč **TNCguide** vsebuje uporabniško dokumentacijo v HTML-obliki. TNCguide prikličite s pritiskom tipke HELP, pri tem pa TNC delno odvisno od situacije neposredno prikaže ustrezno informacijo (kontekstualni priklic). Tudi če urejate NC-niz in pritisnete tipko HELP, se praviloma pomaknete na točno tisto mesto v dokumentaciji, na katerem je ustrezna funkcija opisana.

Praviloma je v obseg dobave vključena nemška in angleška dokumentacija s posamezno NC-programsko opremo. Ostale jezike programske opreme HEIDENHAIN lahko brezplačno prenesete takoj, ko so na voljo ustrezni prevodi (oglejte si "Prenos najnovejših datotek s pomočjo" na strani 169).



TNC praviloma poskusi zagnati TNCguide v tistem jeziku, ki ste ga nastavili kot privzeti jezik za TNC. Če datoteke za ta jezik na TNC-ju še niso na voljo, odpre TNC angleško različico.

- V TNCguide je na voljo naslednja uporabniška dokumentacija:
- Uporabniški priročnik za pogovorna okna z navadnim besedilom (BHBKlartext.chm)
- Uporabniški priročnik za DIN/ISO (BHBIso.chm)
- Uporabniški priročnik za cikle (BHBcycles.chm)
- Uporabniški priročnik za smarT.NC (oblika dela, BHBSmart.chm)
- Seznam vseh NC-sporočil o napakah (errors.chm)

Poleg tega je na voljo še knjižna datoteka **main.chm**, v kateri so zbrane vse obstoječe datoteke s pripono .chm.



Po potrebi lahko proizvajalec stroja v **TNCguide** namesti še dokumentacijo, specifično za stroj. Ti dokumenti so v tem primeru v datoteki **main.chm** prikazani kot posebna knjižna datoteka.

TNCguide			- ð ×			
Vsebina Indeks 🕩	Cikli tipalnega sistema v- vrstah obratovanja ročno in el. ročno kolo / Dvod		K 🔉 🔺			
- Welcome	Prepled					
♥ Cikli tipalnega ≤	II as from about the		te maladate a	this bissions statement		
Programska oprei	 Hactrid opracovar 	ga rocho so vali na vi	ujo nasteuriji -c	tkit cipatneya sistema;		
> Uvod	Funkcija		Softkey	Stran		
⊽ Cikli tipalnega	Kalibriranje deja.	ne dolžine	NPL. L	Kalibriranie dejavne do	ltine	
			10000			
Pregled	Kalibriranje dejav	mega radija	129996.00	Kalibriranje dejavnega i	adija in srednji zamli	tipaloma
Izbira cikla			dimention	LISCOM		
Protokoliran.	Unotavljanje osnov	nega vrtenja preko	astatio	Usotav]Janje osnovnesa -	rtenia	
Zapisovanje (ravne črte					
zapisounje i						
V Stikaini tipai	izbrani osi	ne tocke v prosto	11PORLE POS	rostavitarte havene to	Ste v politikni ost	-
Komperizitanje			territra			
Merienje obdel	Postavljanje vogal	a za navezno točko	TIFFELIC	Vosal kot navezna točka dotaknjene za osnovno u	- prevzen točk, ki so tenie (olej sliko dem	bile
b Uporaha tipalo			P			-
Cikli tipalnega	Postavljanje sredi	ščne točke kroga za	111994-32	Središčna točka krosa k	st navezna točka	
Cikli tipalnega	navezno točko		•••			
> Cikli tipalnega	Postavilianie snede	ie osi za owezno	[Stech is on kot owerna :	tolka	
	točko		-72-9-17-			
			[
	dveh wrtin / krožr	ish čepov	TIPSHUE	rostavijanje navezne to	se preso vrtin / krog	10.00007
			BOT			
	Postavljanje navez vrtin / krožnih če	me točke preko itiril pov	129996.00	Postavljanje navezne to	Se preko vrtin / krož	hih čepov
			(c+s)P			-
	Postavljanje sredi	šča knoga preko treh	119966.00	Postaviliance navezne to	Ske preko vrtin / krož	hih česov
<u> </u>	written v cebov		00			•
NAZAJ NAPREJ	STRAN	STRAN	DIREKTOR	LJ OKNO	ZODUSTITEU	KONEC
	4					THE REAL PROPERTY AND INCOMENT
		V			INCOUIDE	INCOUIDE

Delo s TNCguide

Priklic TNCguide

Za zagon TNCguide je na voljo več možnosti:

- Če TNC trenutno ne prikazuje sporočila o napaki, pritisnite tipko HELP.
- Z miško kliknite gumb, če ste prej kliknili simbol za pomoč, ki je spodaj desno na zaslonu.
- Z upravljanjem datotek odprite datoteko s pomočjo (CHM-datoteka). TNC lahko odpre vsako poljubno CHM-datoteko, tudi če ta ni shranjena na trdem disku TNC-ja.



Če je v vrsti eno ali več sporočil o napaki, TNC neposredno prikaže pomoč za sporočilo o napaki. Če želite zagnati **TNCguide**, najprej potrdite vsa sporočila o napakah.

TNC zažene ob priklicu sistema za pomoč na programirnem mestu v dvoprocesorski različici privzeti sistemski brskalnik (privzeto Internet Explorer), v različici z enim procesorjem pa enega od brskalnikov, ki ga prilagodi podjetje HEIDENHAIN.

Za mnoge gumbe je na voljo kontekstualno občutljiv priklic, kar omogoča, da se premaknete neposredno k opisu funkcije posameznih gumbov. Ta funkcija je na voljo samo pri upravljanju z miško. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Izberite orodno vrstico, v kateri je prikazan želeni gumb.
- Z miško kliknite na simbol za pomoč, ki ga TNC prikazuje desno nad orodno vrstico in kazalec se spremeni v vprašaj.
- z vprašajem kliknite gumb, za katerega potrebujete pojasnilo o funkciji: TNC odpre TNCguide. Če mesto za preskok za gumb, ki se ga izbrali, ne obstaja, TNC odpre knjižno datoteko main.chm, v kateri je treba poiskati želeno pojasnilo s funkcijo iskanja po celotnem besedilu ali z ročnim upravljanjem.

Kontekstualni priklic je na voljo tudi, ko urejate NC-niz:

- Izberite poljubni NC-niz.
- S puščičnimi tipkami se pomaknite na niz.
- Pritisnite tipko HELP: TNC zažene sistem pomoči in prikaže opis aktivnih funkcij (ne velja za dodatne funkcije ali cikle, ki jih je dodal proizvajalec stroja).



Pomikanje po TNCguide

Pomikanje po TNCguide je najenostavnejše z miško. Na levi strani je prikazano kazalo. S klikom na trikotnik, ki je obrnjen v desno, lahko prikličete poglavje, ki leži pod njim, ali pa s klikom neposredno na posamezni vnos odprete ustrezno stran. Upravljanje je enako kot v Windows Explorerju.

Mesta v besedilu s povezavami so podčrtana in obarvana modro. Klik na povezavo odpre ustrezno stran.

TNCguide lahko upravljate tudi s tipkami in gumbi. Naslednja preglednica vsebuje pregled ustreznih funkcij tipk.

Funkcija	Gumb
 Kazalo na levi strani je aktivno: Izberite spodnji ali zgornji vnos. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Če se besedilo ali slike ne prikažejo v celoti, stran premaknite navzdol ali navzgor. 	
 Kazalo na levi strani je aktivno: Odprite kazalo. Če kazala ni mogoče več odpreti, pojdite v desno okno. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Brez funkcije 	-
 Kazalo na levi strani je aktivno: Zaprite kazalo. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Brez funkcije 	-
 Kazalo na levi strani je aktivno: S puščično tipko prikažite izbrano stran. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Če je puščica na povezavi, skok na stran, do katere vodi povezava. 	ENT
 Kazalo na levi strani je aktivno: Preklop med zavihki za prikaz kazala, iskanega gesla in funkcijo iskanja po celotnem besedilu ter preklop na desno stran zaslona. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Skok nazaj v levo okno. 	
 Kazalo na levi strani je aktivno: Izberite spodnji ali zgornji vnos. Besedilno okno na desni strani je aktivno: Skok na naslednjo povezavo. 	
Izberite nazadnje prikazano stran.	
Listanje naprej, če ste večkrat uporabili funkcijo "Izbira nazadnje prikazane strani".	



Funkcija	Gumb
Pomik na prejšnjo stran.	STRAN
Pomik na naslednjo stran.	
Prikaz/skrivanje kazala.	DIREKTORIJ
Preklop med celozaslonskim prikazom in prikazom v oknu. Pri zmanjšanem prikazu je viden samo del TNC-površine.	
Prikaz se samodejno prilagaja TNC-aplikaciji, da lahko pri odprtem TNCguide uporabljate krmilni sistem. Če je izbran celozaslonski prikaz, TNC pred preklopom prikaza samodejno zmanjša velikost okna.	ZAPUSTITEV TNCGUIDE
Izhod iz TNCguide.	KONEC TNCGUIDE

i

Kazalo gesel

Najpomembnejša gesla so prikazana v kazalu gesel (zavihek Kazalo) in jih lahko neposredno izberete s puščičnimi tipkami ali klikom z miško.

Leva stran je aktivna.



- Izberite zavihek Kazalo.
- Aktivirajte polje za vnos Geslo.
- Vnesite iskano besedo. TNC nato sinhronizira kazalo gesel glede na vneseno besedilo, da lahko geslo hitreje poiščete na prikazanem seznamu. ALI
- S puščično tipko označite želeno geslo.
- S tipko ENT prikažite informacije o želenem geslu.

Iskanje po celotnem besedilu

Na kartici Iskanje je na voljo možnost, da izberete iskanje določene besede v celotnem TNCguide.

Leva stran je aktivna.

- Izberite zavihek Iskanje.
- Aktivirajte polje za vnos Iskanje:.
- Vnesite besedo, ki jo želite poiskati; in vnos potrdite s tipko ENT. TNC našteje vsa mesta, na katerih je ta beseda.
- S puščično tipko označite želeno mesto.
- S tipko ENT prikažite izbrano mesto.



Iskanje po celotnem besedilu je mogoče samo za posamezno besedo.

Če aktivirate funkcijo Samo iskanje po naslovih (z miškino tipko ali s puščico in nato s pritiskom preslednice), TNC ne preišče celotnega besedila, ampak samo vse naslove.



Prenos najnovejših datotek s pomočjo

Datoteke s pomočjo, ki so prilagojene posamezni TNC-programski opremi, lahko poiščete na spletni strani podjetja HEIDENHAIN **www.heidenhain.de** pod:

- Dokumentacija/podatki
- Dokumentacija
- Dokumentacija za uporabnika
- ▶ TNCguide
- Izberite želen jezik, npr. nemščino
- Krmiljenja TNC
- Serija TNC 500
- Želena št. programske opreme NC, npr. iTNC 530 (340 49x-06)
- Iz preglednice Spletna pomoč TNCguide (CHM-datoteke) izberite želeno jezikovno različico.
- ZIP-datoteko prenesite in jo ekstrahirajte.
- Ekstrahirane CHM-datoteke prenesite na TNC v imenik TNC:\tncguide\de ali v ustrezni podimenik za jezike (oglejte si tudi naslednjo preglednico).



Če CHM-datoteke prenesete v TNC s TNCremoNT, morate v menijskem elementu Dodatki > Konfiguracija > Način > Prenos v binarni obliki vnesti pripono .CHM.

Jezik	TNC-imenik
Nemščina	TNC:\tncguide\de
Angleščina	TNC:\tncguide\en
Češčina	TNC:\tncguide\cs
Francoščina	TNC:\tncguide\fr
Italijanščina	TNC:\tncguide\it
Španščina	TNC:\tncguide\es
Portugalščina	TNC:\tncguide\pt
Švedščina	TNC:\tncguide\sv
Danščina	TNC:\tncguide\da
Finščina	TNC:\tncguide\fi
Nizozemščina	TNC:\tncguide\nl
Poljščina	TNC:\tncguide\pl
Madžarščina	TNC:\tncguide\hu
Ruščina	TNC:\tncguide\ru

Jezik	TNC-imenik
Kitajščina (poenostavljena)	TNC:\tncguide\zh
Kitajščina (tradicionalna)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovenščina (programska možnost)	TNC:\tncguide\sl
Norveščina	TNC:\tncguide\no
Slovaščina	TNC:\tncguide\sk
Latvijščina	TNC:\tncguide\lv
Korejščina	TNC:\tncguide\kr
Estonščina	TNC:\tncguide\et
Turščina	TNC:\tncguide\tr
Romunščina	TNC:\tncguide\ro
Litovščina	TNC:\tncguide\lt

i





Programiranje: orodja

5.1 Vnosi, povezani z orodjem

Pomik F

Pomik F je hitrost v mm/min (palci/min), s katero se premika središče orodja pri podajanju. Največji pomik je lahko za vsako strojno os drugačen in je določen s strojnim parametrom.

Vnos

Pomik lahko vnesete v nizu T (priklic orodja) in v vsakem pozicionirnem nizu (oglejte si "Programiranje premikanje orodja DIN/ISO." na strani 105). V programih, ki uporabljajo milimetre, pomik vnesite v enoti mm/min, v programih, ki uporabljajo palce, pa zaradi ločljivosti v 1/10 palcev/min.

Hitri tek

Za hitri tek vnesite G00.

Trajanje delovanja

S številsko vrednostjo programiran pomik deluje do niza, v katerem je programiran novi pomik.Če je novi pomik G00 (hitri tek), velja po naslednjem nizu z G01 znova zadnji pomik, ki je programiran s številsko vrednostjo.

Sprememba med programskim tekom

Med izvajanjem programa spremenite pomik z vrtljivim gumbom F za pomik.



Število vrtljajev vretena S

Število vrtljajev vretena S vnesite v vrtljajih na minuto (vrt./min) v nizu T (priklic orodja). Namesto tega lahko definirate tudi hitrost rezanja Vc v m/min.

Programirana sprememba

V obdelovalnem programu lahko število vrtljajev vretena spremenite z nizom T tako, da vnesete samo novo število vrtljajev vretena:



Za programiranje števila vrtljajev vretena pritisnite na črkovni tipkovnici tipko S.

Vnesite novo število vrtljajev vretena.

Sprememba med programskim tekom

Med programskim tekom spremenite število vrtljajev vretena z vrtljivim gumbom S za število vrtljajev vretena.



5.2 Podatki o orodju

Pogoj za popravek orodja

Običajno koordinate poti gibanja programirate glede na dimenzioniranje obdelovanca na risbi. Da bi TNC lahko izračunal pot središča orodja, torej izvedel popravek orodja, je treba za vsako uporabljeno orodje vnesti dolžino in polmer.

Podatke o orodju lahko vnašate s funkcijo G99 neposredno v program ali ločeno v preglednice orodij. Če podatke o orodju vnašate v preglednice, so vam na voljo dodatne informacije, specifične za orodje. Med izvajanjem obdelovalnega programa TNC upošteva vse vnesene informacije.

Številka orodja, ime orodja

Vsako orodje je označeno s številko med 0 in 30000. Če uporabljate preglednice orodij, lahko poleg tega vnesete še imena orodij. Imena orodij imajo lahko največ **32 znakov**.



Dovoljeni znaki: #\$ % &, - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _. Prepovedani znaki: <presledek>! " ` () * + : ; < = > ? [/]

^`abcdefghljklmnopqrstuvwxyz{|}~

Orodje s številko 0 je določeno kot ničelno orodje z dolžino L = 0 in polmerom R = 0. V preglednicah orodij je treba orodje T0 prav tako definirati z L = 0 in R = 0.

Dolžina orodja L

Dolžino orodja L je praviloma treba vnesti kot absolutno dolžino glede na referenčno točko orodja. Za številne funkcije v povezavi z večosnim obdelovanjem TNC nujno potrebuje skupno dolžino orodja.

Polmer orodja R

Polmer orodja R vnesite neposredno.





5.2 Podatki o orodju

Delta vrednosti za dolžine in polmere

Delta vrednosti označujejo odstopanja pri dolžini in polmeru orodij.

Pozitivna delta vrednost predstavlja predizmero (DL, DR, DR2 > 0). Pri obdelavi s predizmero pri programiranju orodja s funkcijo priklica orodja T vnesite vrednost za predizmero.

Negativna delta vrednost predstavlja premajhno mero (DL, DR, DR2 < 0). Premajhno mero je treba vnesti v preglednico orodij za obrabljenost orodja.

Delta vrednosti vnesite kot številske vrednosti, v nizu T pa lahko vrednost vnesete tudi s Q-parametrom.

Območje vnosa: Delata vrednosti lahko znašajo največ ± 99,999 mm.



Delta vrednosti iz preglednice orodij vplivajo na grafični prikaz **orodja**. Prikaz **obdelovanca** v simulaciji ostane enak.

Delta vrednosti iz niza T spremenijo v simulaciji predstavljeno vrednost **obdelovanca**. Simulirana **velikost orodja** ostane enaka.

Vnos podatkov o orodju v program

Številko, dolžino in polmer določenega orodja enkrat določite v nizu G99 obdelovalnega programa:

> Za izbiro definicije orodja pritisnite tipko TOOL DEF.

TOOL DEF Številka orodja: jasna označitev orodja s številko orodja.

- Dolžina orodja: vrednost popravka dolžine.
- Polmer orodja: vrednost popravka polmera.

Medtem ko je pogovorno okno odprto, lahko vrednost za dolžino in polmer vnesete neposredno v pogovorno polje: pritisnite gumb želene osi.

Če je preglednica orodij TOOL.T aktivna, z nizom **G99** predizberete orodje. Upoštevajte priročnik za stroj.

Primer

N40 G99 T5 L+10 R+5 *



Vnos podatkov o orodju v preglednico

V eni preglednici orodij lahko definirate do 30000 orodij in shranite njihove podatke. Število orodij, ki jih TNC naloži pri odpiranju nove preglednice, definirate s strojnim parametrom 7260. Oglejte si tudi funkcije za urejanje v nadaljevanju poglavja. Če želite za eno orodje vnesti več podatkov o popravkih (vnos številke orodja), strojni parameter 7262 nastavite tako, da ne bo enak 0.

Preglednice orodij morate uporabiti, če:

- želite uporabiti izbrana orodja, kot je npr. stopenjski vrtalnik z več popravki dolžine (oglejte si stran 184);
- je stroj opremljen s samodejnim zalogovnikom orodij;
- želite, da TT 130 samodejno meri orodja (oglejte si uporabniški priročnik za cikle tipalnega sistema);
- želite z obdelovalnim ciklom G122 povrtavati (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel VRTANJE);
- želite delati z obdelovalnimi cikli 251 do 254 (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, Cikli 251 do 254);
- Zelite zagnati samodejno izračunavanje podatkov o rezanju.

Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
T	Številka, s katero se prikliče orodje v programu (npr. 5 pomeni 5.2).	-
IME	Ime, s katerim prikličete orodje v programu.	Ime orodja?
	Razpon vnosa : največ 32 znakov, samo velike tiskane črke, brez presledkov).	
	Pri presnemavanju preglednic orodij v starejši programski opremi iTNC 530 ali v starejšem krmilnem sistemu TNC morate paziti, da imena orodij niso daljša od 16 znakov, saj jih TNC pri branju po potrebi skrajša (odreže). Zato lahko pride do napak v povezavi z delovanjem nadomestnega orodja.	
L	Vrednost popravka za dolžino orodja L.	Dolžina orodja?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
R	Vrednost popravka za polmer orodja R.	Polmer orodja R?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
R2	Polmer orodja 2 za krožno rezkalo za kote (samo za tridimenzionalni popravek polmera ali grafični prikaz obdelave s krožnim rezkalom).	Polmer orodja R2?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
DL	Delta-vrednost dolžine orodja L.	Predizmera dolžine orodja?
	Razpon vnosa v mm: od -999,9999 do +999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -39,37 do +39,37	
DR	Delta-vrednost polmera orodja R.	Predizmera polmera orodja?
	Razpon vnosa v mm: od -999,9999 do +999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -39.37 do +39.37	
DR2	Delta-vrednost polmera orodja R2.	Predizmera polmera orodja R2?
	Razpon vnosa v mm: od -999,9999 do +999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -39.37 do +39.37	
LCUTS	Dolžina reza orodja za cikel 22.	Dolžina reza na orodni osi?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +3936,9999	
ANGLE	Največji kot spusta orodja pri nihajočem spuščanju za cikle 22, 208 in 25x.	Največji kot ugreza?
	Razpon vnosa: od 0 do 90°.	
TL	Nastavitev blokade orodja (TL: pomeni Tool Locked = angl. orodje blokirano).	Orodje blokirano? Da = ENT/Ne = NO ENT
	Razpon vnosa: L ali presledek	
RT	Številka nadomestnega orodja – če je na voljo – kot nadomestno orodje (RT: pomeni Replacement Tool = angl. nadomestno orodje); glejte tudi TIME2).	Nadomestno orodje?
	Razpon vnosa: od 0 do 65535.	
TIME1	Najdaljša življenjska doba orodja v minutah. Ta funkcija je odvisna od stroja in je opisana v priročniku za stroj.	Najdaljša življenjska doba?
	Razpon vnosa: od 0 do 9999 minut.	
TIME2	Najdaljša življenjska doba pri nizu TOOL CALL v minutah: če trenutna življenjska doba doseže ali preseže to vrednost, TNC pri naslednjem nizu TOOL CALL uporabi nadomestno orodje (glejte tudi CUR.TIME).	Najdaljša življenjska doba pri TOOL CALL?
	Razpon vnosa: od 0 do 9999 minut.	
CUR.TIME	Trenutna življenjska doba v minutah: TNC samodejno meri življenjsko dobo (CUR.TIME: pomeni CURrent TIME = angl. trenutni čas/pretečeni čas). Za uporabljena orodja lahko vnesete določene podatke.	Trenutna življenjska doba?
	Razpon vnosa: od 0 do 99999 minut.	

1

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
OVRTIME	Največja dovoljena prekoračitev življenjske dobe orodja v minutah. Ta funkcija je odvisna od stroja in je opisana v priročniku za stroj.	Dovoljena prekoračitev življenjske dobe?
	Razpon vnosa: od 0 do 99 minut.	
DOC	Opomba o orodju:	Opomba k orodju?
	Razpon vnosa: največ 16 znakov.	
PLC	Informacije o orodju, ki naj se prenese na PLC.	Stanje PLC-ja?
	Razpon vnosa: 8 znakov z bitnim kodiranjem.	
PLC-VAL	Vrednost o orodju, ki naj se prenese na PLC.	Vrednost PLC?
	Razpon vnosa: od -99999,9999 do +99999,9999.	
РТҮР	Vrsta orodja za analizo v preglednici mest.	Vrsta orodja za pregl. mest?
	Razpon vnosa: od 0 do +99.	
NMAKS	Omejitev števila vrtljajev vretena za to orodje. Nadzoruje tako programirano vrednost (sporočilo o napaki), kot tudi zvišanje števila vrtljajev z vrtljivim gumbom. Funkcija ni aktivna: vnesite –.	Največ. štev. vrt. [1/min]?
	Razpon vnosa: od 0 do +99999, funkcija ni aktivna: vnesite –.	
LIFTOFF	Določanje, ali naj TNC orodje pri NC-zaustavitvi ali pri izpadu toka odmakne v smeri pozitivne orodne osi, da bi s tem preprečil oznake prostega rezanja na konturi. Če je Y definiran in je bila ta funkcija aktivirana v NC-programu z M148, TNC orodje odmakne za 30 mm od konture (oglejte si "Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi: M148" na strani 351).	Dvig orodja Da/Ne?
	Vnos : Y in N (Y = da, N = ne).	
P1 P4	Funkcije, ki so odvisne od stroja: prenos vrednosti na PLC. Upoštevajte priročnik za stroj.	Vrednost?
	Razpon vnosa: od -99999,9999 do +99999,9999.	
KINEMATIC	Funkcija, ki je odvisna od stroja: opis kinematike za kotne rezkalne glave, ki jih TNC izračuna poleg strojne kinematike. Razpoložljivi opis kinematike izberite z gumbom DODELI KINEMATIKO (oglejte si tudi "Kinematika nosilca orodja" na strani 186).	Dodatni opis kinematike?
	Razpon vnosa: največ 16 znakov.	
T-ANGLE	Ostri kot orodja. Ga uporabljajo cikli vrtanja 200,203,205 in 240, da se lahko izračuna globina iz vnosa premera.	Ostri kot (vrsta DRILL+CSINK)?
	Razpon vnosa: od -180 do +180°.	

Programiranje: orodja

i

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
РІТСН	Višina navoja orodja. Ga uporabljajo cikli vrtanja 206, 207 in 209, da nadzirajo, ali se v ciklu določena višina ujema z višino orodja.	Višina navoja (samo za vrsto orodja TAP)?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,99990 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
AFC	Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC, ki ste ga nastavili v stolpcu NAME preglednice AFC.TAB. Prevzem regulacijske strategije z gumbom DOLOČITEV NASTAVITVE REGULACIJE AFC (3. orodna vrstica).	Regulacijska strategija?
	Razpon vnosa: največ 10 znakov.	
DR2TABLE	Programska možnost 3D-ToolComp : vnesite ime preglednice vrednosti popravka, iz katere naj TNC prevzame od kotov odvisne delta-vrednosti polmera DR2 .	Preglednica vrednosti popravka?
	Razpon vnosa: do 16 znakov brez datotečne pripone.	
LAST_USE	Datum in čas, kdaj je TNC z vnosom TOOL CALL zadnjič uporabil določeno orodje.	Datum/čas zadnj. priklica orodja?
	Razpon vnosa : največ 16 znakov, format je notranje določen: datum = LLLL.MM.DD, čas = hh.mm	
ACC	Aktiviranje ali deaktiviranje aktivnega zmanjševanja tresenja za posamezno orodje (oglejte si tudi "Zmanjševanje tresenja ACC (programska možnost)" na strani 407).	Stanje ACC-ja 1=aktivno/0=neaktivno
	Razpon vnosa: 0 (neaktivno) in 1 (aktivno)	
CR	Funkcije, ki so odvisne od stroja: prenos vrednosti na PLC. Upoštevajte priročnik za stroj.	Vrednost?
	Razpon vnosa: od -99999,9999 do +99999,9999.	
CL	Funkcije, ki so odvisne od stroja: prenos vrednosti na PLC. Upoštevajte priročnik za stroj.	Vrednost?
	Razpon vnosa : od -99999,9999 do +99999,9999.	

1

Preglednica orodij: podatki o orodju za samodejno merjenje orodja

Opis ciklov za samodejno merjenje orodja: oglejte si uporabniški priročnik za programiranje ciklov.

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
CUT	Število rezil orodja (največ 99 rezil).	Število rezil?
	Razpon vnosa: od 0 do 99.	
LTOL	Dovoljeno odstopanje od dolžine orodja L za prepoznavanje obrabe. Če je navedena vrednost prekoračena, TNC blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0 do 0,9999 mm	Toleranca obrabe: dolžina?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do +0,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +0,03936	
RTOL	Dovoljeno odstopanje od polmera orodja R za prepoznavanje obrabe. Če je navedena vrednost prekoračena, TNC blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0 do 0,9999 mm	Toleranca obrabe: polmer?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do +0,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +0,03936	
R2TOL	Dovoljeno odstopanje od polmera orodja R2 za prepoznavanje obrabe. Če je navedena vrednost prekoračena, TNC blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0 do 0,9999 mm	Toler. meja obrabe: polmer 2?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do +0,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +0,03936	
DIRECT.	Smer rezanja orodja za merjenje z rotirajočim orodjem.	Smer rezanja (M3 = –)?
TT:R- PREMIKI	Meritev dolžine: zamik orodja med središčem tipala in središčem orodja. Prednastavitev: polmer orodja R (tipka NO ENT ustvari ${f R}$)	Zamik orodja - polmer?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
TT:R- PREMIKI	Izmera polmera: dodatni zamik orodja k MP6530 med zgornjim robom tipala in spodnjim robom orodja. Prednastavitev: 0	Dolžina zamika orodja?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	

i
Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
LBREAK	Dovoljeno odstopanje od dolžine orodja L za prepoznavanje loma. Če je navedena vrednost prekoračena, TNC blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0 do 0,9999 mm	Toleranca loma: dolžina?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do 3,2767	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +0,129	
RBREAK	Dovoljeno odstopanje od polmera orodja R za prepoznavanje loma. Če je navedena vrednost prekoračena, TNC blokira orodje (stanje L). Razpon vnosa: od 0 do 0,9999 mm	Toleranca loma: polmer?
	Razpon vnosa v mm: od 0 do 0,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od 0 do +0,03936	

Preglednica orodij: podatki o orodju za samodejni izračun števila vrtljajev in pomika.

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
TIP	Vrsta orodja: gumb DOLOČITEV VRSTE (3. orodna vrstica). TNC prikaže okno, v katerem lahko izberete vrsto orodja. Funkcije so trenutno dodeljene samo vrstam orodij za VRTANJE in REZKANJE.	Vrsta orodja?
ТМАТ	Rezalni material orodja: gumb DOLOČITEV REZALNEGA MATERIALA (3. orodna vrstica). TNC prikaže okno, v katerem lahko izberete rezalni material.	Rezalni material orodja?
	Razpon vnosa: največ 16 znakov.	
CDT	Preglednica s podatki o rezanju: gumb IZBIRA CDT (3. orodna vrstica); TNC prikaže okno, v katerem lahko izberete preglednico s podatki o rezanju.	Ime pregl. s podatki o rezanju?
	Razpon vnosa: največ 16 znakov.	

Preglednica orodij: podatki o orodju za stikalne tipalne sisteme (samo če je nastavljen bit1 v MP7411 = 1, glejte uporabniški priročnik za cikle tipalnega sistema).

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
CAL-OF1	TNC pri umerjanju zapiše v ta stolpec sredinski zamik na glavni osi tipala, če je v meniju umerjanja navedena številka orodja.	Tipalo za sred. zamik na gl. osi?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
CAL-OF2	TNC pri umerjanju zapiše v ta stolpec sredinski zamik na pomožni osi tipala, če je v meniju umerjanja navedena številka orodja.	Tipalo za sred. zamik na pom. osi?
	Razpon vnosa v mm: od -99999,9999 do +99999,9999	
	Razpon vnosa v palcih: od -3936,9999 do +3936,9999	
PRIKLIC KOTA	TNC pri umerjanju zapiše kot vretena, pod katerim je bilo umerjeno tipalo, če je v meniju umerjanja navedena številka orodja.	Kot vretena pri umerjanju?
	Razpon vnosa: od -360 do +360°.	

i

Urejanje preglednic orodij

Ime preglednice orodij, veljavne za programski tek, je TOOL.T. Preglednica TOOL.T mora biti shranjena v imeniku TNC:\, ureja pa se lahko samo v enem načinu delovanja stroja. Preglednice orodij, ki jih želite arhivirati ali uporabiti za programski test, poimenujte s poljubnim drugim imenom s pripono .T.

Odpiranje preglednice orodij TOOL.T:

Izberite poljuben strojni način.



Za izbiro preglednice orodij pritisnite gumb PREGLEDNICA ORODIJ.

EDITIR.

► Gumb UREJANJE nastavite na "VKLOP".

Odpiranje druge poljubne preglednice orodij

Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje programa.



- Priklic upravljanja datotek
- Za prikaz izbire vrst datotek pritisnite gumb IZBERI VRSTO.
- Za prikaz datotek vrste .T pritisnite gumb PRIKAZ .T.
- Izberite datoteko ali vnesite novo ime datoteke. Potrdite z gumbom ENT ali z gumbom IZBERI.





Funkcije urejanja

5.2 Podatki o orodju

Če ste preglednico orodij odprli za urejanje, lahko svetlo polje v preglednici premaknete s puščičnimi tipkami ali gumbi na katerikoli poljubni položaj. Na poljubnem položaju lahko prepišete shranjene vrednosti ali vnesete nove vrednosti. Dodatne funkcije za urejanje si oglejte v naslednji preglednici.

Če TNC ne more hkrati prikazati vseh položajev v preglednici orodij, prikazuje vrstica zgoraj v preglednici simbol ">>" ali "<<".

Funkcije urejanja za preglednice orodij	Gumb
Izbira začetka preglednice	ZACETEK
Izbira konca preglednice	
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	STRAN
Iskanje imena orodja v preglednici	NAJDI NAZIV Orodja
Prikaz informacij o orodju po stolpcih ali prikaz vseh informacij o enem orodju na eni strani zaslona.	FORMULAR
Skok na začetek vrstice	ZRÒETEK VRSTICE
Skok na konec vrstice	KONEC VRSTICE
Kopiranje svetlega polja	KOPIRAJ AKTUALNO VREDNOST
Vstavljanje kopiranega polja	UNESITE KOPIRANO UREDNOST
Vstavljanje dovoljenega števila vrstic (orodij) na konec preglednice	NA KONCU Vložite N vrstic
Vrstico z vneseno številko orodja vstavite za trenutno vrstico. Funkcija je aktivna samo, če lahko za orodje vnesete več podatkov za popravke (strojni parameter 7262 ni enak 0). TNC vnese za zadnjim aktualnim indeksom kopijo orodnih podatkov in poveča indeks za 1. Uporaba: npr. stopenjski vrtalnik z več dolžinskimi korekturami.	VLOZITE VRSTICO



Funkcije urejanja za preglednice orodij	Gumb
Brisanje trenutne vrstice (orodja); TNC izbriše vsebino vrstice v preglednici. Če je orodje, ki ga želite izbrisati, vneseno v preglednico mest, je potek te funkcije odvisen od strojnega parametra 7263 (oglejte si "Seznam splošnih uporabniških parametrov" na strani 627)	BRISANJE VRSTICE
Prikaz številk mest/brez prikaza	PRIK. ŠT. BLOKA SKRIT
Prikaz vseh orodij/prikaz samo tistih orodij, ki so shranjena v preglednici mest	PRIKAZ ORODJA SKRIT
Preglednico orodij preiščite po imenu izbranega orodja. TNC prikaže seznam z enakimi imeni v pojavnem oknu, če najdete orodje z istim imenom. TNC postavi svetlo polje na izbrano orodje, če v pojavnem oknu dvokliknete na ustrezno orodje ali ga izberete s puščično tipko in potrdite s tipko ENT	TREN. IME ORODJA Iskanje
Kopiranje vseh podatkov o orodju v vrstici (tudi s pritiskom CTRL+C)	KOPIRANJE VRSTICE
Ponovni vnos prej kopiranih podatkov o orodju (tudi s pritiskom CTRL+V)	UNOS KOPIRANE URSTICE

Izhod iz preglednice orodij

Prikličite upravljanje datotek in zberite drugo vrsto datoteke, npr. obdelovalni program.

Napotki k preglednicam orodij

S strojnim parametrom 7266.x določite, kateri podatki naj se vnesejo v preglednico orodij in v kakšnem zaporedju naj se izvedejo.



Posamezne stolpce ali vrstice preglednice orodij je mogoče prepisati z vsebino druge datoteke. Pogoji:

- Ciljna datoteka mora že obstajati.
- Datoteka, ki jo želite kopirati, lahko vsebuje samo stolpce (vrstice), ki jih želite zamenjati.

Posamezne stolpce ali vrstice lahko kopirate z gumbom NADOMESTI POLJA (oglejte si "Kopiranje posamezne datoteke" na strani 126).

Kinematika nosilca orodja



Da bi lahko izračunali kinematiko nosilca orodja, mora proizvajalec stroja prilagoditi TNC. Še zlasti mora proizvajalec stroja omogočiti uporabo ustrezne kinematike nosilcev oziroma nosilcev orodij, ki jih je mogoče določiti s parametri. Upoštevajte priročnik za stroj!

V preglednici orodij TOOL.T lahko v stolpcu KINEMATIC po potrebi vsakemu orodju dodelite dodatno kinematiko nosilca orodja. V najenostavnejšem primeru lahko ta kinematika nosilca simulira vpenjalno steblo, da ga upošteva pri dinamičnem protikolizijskem nadzoru. Nadalje lahko s to funkcijo najenostavneje vgradite kotne glave v kinematiko stoja.



HEIDENHAIN nudi kinematike nosilcev orodij za tipalne sisteme družbe HEIDENHAIN. Obrnite se na družbo HEIDENHAIN.

Dodelitev kinematike nosilca

Če želite orodju dodeliti kinematiko nosilca, sledite spodnjim navodilom:

Izberite poljuben strojni način.



Za izbiro preglednice orodij pritisnite gumb PREGLEDNICA ORODIJ.



KINEMAT. AFC-JA

- Gumb UREJANJE nastavite na "VKLOP".
- Izberite zadnjo vrstico gumbov.
- Prikaz seznama razpoložljivih kinematik: TNC prikaže vse kinematike nosilcev (datoteke .TAB) in vse z vaše strani parametrizirane kinematike nosilcev orodij (datoteke .CFX). Dodatno vidite v izbirnem oknu predogled trenutno aktivne kinematike nosilca.
- Želeno kinematiko izberite s puščičnimi tipkami in jo prevzemite z gumbom V REDU.



Upoštevajte tudi navodila o upravljanju nosilcev orodij, povezana z dinamičnim protikolizijskim nadzorom DCM: Oglejte si "Upravljanje nosilca orodja (programska možnost DCM)" na strani 376.



Prepis posameznih podatkov o orodju z drugega računalnika

Preprosta možnost za prepisovanje poljubnih podatkov o orodju z zunanjega računalnika, ki jo nudi HEIDENHAIN, je programska oprema za prenos podatkov TNCremoNT (oglejte si "Programska oprema za prenos podatkov" na strani 591). Ta način pride v poštev samo, če podatke o orodju pridobite z zunanjo napravo za prednastavitve in jih nato prenesete v TNC. Sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Preglednico orodij TOOL.T kopirajte v TNC, npr. v TST.T.
- Zaženite programsko opremo za prenos podatkov TNCremoNT na računalniku.
- Vzpostavite povezavo s TNC-jem.
- Kopirane preglednice orodij TST.T prenesite v računalnik.
- Datoteko TST.T s poljubnim urejevalnikom besedila skrčite na vrstice in stolpce, ki jih želite spremeniti (oglejte si sliko). Pazite, da ne spremenite zgornje vrstice in da so podatki v stolpcu vedno kratki. Zaporedje številk orodij (stolpcc T) ni potrebno.
- V meniju TNCremoNT izberite <Dodatki> in <TNCcmd>: TNCcmd se zažene.
- Če želite datoteko TST.T prenesti v TNC, vnesite naslednji ukaz in ga potrdite s tipko Return (oglejte si sliko): put tst.t tool.t /m



Pri prenosu se prepišejo samo podatki o orodju, ki so definirani v podrejeni datoteki (npr. TST.T). Vsi ostali podatki o orodju v preglednici TOOL.T ostanejo nespremenjeni.

Način kopiranja preglednic orodij z upraviteljem TNCdatotek je opisan v Upravljanju datotek (oglejte si "Kopiranje preglednice" na strani 128).



intcode = the second seco

1

Preglednica mest za zalogovnik orodij



Proizvajalec stroja prilagodi obseg funkcij preglednice mest vašemu stroju. Upoštevajte priročnik za stroj!

Za samodejno zamenjavo orodja je potrebna preglednica mest TOOL_P.TCH. TNC upravlja več preglednic mest s poljubnimi imeni. Preglednico mest, ki jo želite aktivirati za programski tek, izberite z upraviteljem datotek v načinu Programski tek (stanje M). Če želite v eni preglednici mest upravljati več zalogovnikov (vnos številke mesta), strojne parametre od 7261,0 do 7261,3 nastavite tako, da ne bodo enaki 0.

TNC lahko v preglednici mest upravlja do 9999 mest v zalogovniku.

Urejanje preglednice mest v načinu Programski tek



Za izbiro preglednice orodij pritisnite gumb PREGLEDNICA ORODIJ.



OFF ON

- Za izbiro preglednice mest pritisnite gumb PREGLEDNICA MEST.
- Gumb UREJANJE nastavite na VKLOP. To pri vašem stroju morda ni potrebno ali pa ni mogoče: upoštevajte priročnik za stroj.



Izbira prostorske preglednice v načinu delovanja Shranjevanje/urejanje.

Priklic upravljanja datotek

PGM MGT

- Za prikaz izbire vrst datotek pritisnite gumb IZBERI VRSTO.
- Za prikaz datoteke vrste .TCH pritisnite gumb DATOTEKE .TCH (druga orodna vrstica).
- Izberite datoteko ali vnesite novo ime datoteke. Potrdite z gumbom ENT ali z gumbom IZBERI.

Okrajšava	Vnosi	Pogovorno okno
Р	Številka mesta orodja v zalogovniku orodij.	-
Т	Številka orodja	Številka orodja?
ST	Orodje je posebno (ST : pomeni S pecial T ool = angl. posebno orodje); če posebno orodje ovira mesta pred in za seboj, v stolpcu L blokirajte ustrezno mesto (stanje L).	Posebno orodje?
F	Orodje vedno vrnite na isto mesto v zalogovniku (F : pomeni F ixed = angl. določeno).	Določeno mesto? Da = ENT/Ne = NO ENT
L	Blokada mesta (L: pomeni Locked = angl. blokirano, glejte tudi stolpec ST).	Blokada mesta Da = ENT/Ne = NO ENT
PLC	Informacija, ki naj se prenese k temu mestu orodja na PLC-ju.	Stanje PLC-ja?
TNAME	Prikaz imena orodja iz TOOL.T.	-
DOC	Prikaz opombe za orodje v TOOL.T.	-
РТҮР	Vrsta orodja. Funkcijo določi proizvajalec orodja. Upoštevajte dokumentacijo stroja.	Vrsta orodja za pregl. mest?
P1 P5	Funkcijo določi proizvajalec orodja. Upoštevajte dokumentacijo stroja.	Vrednost?
RSV	Rezervacija mesta za ploščati zalogovnik.	Rezervacija mesta: Da = ENT/Ne = NO ENT
LOCKED_ABOVE	Ploščat zalogovnik orodij: blokada mesta zgoraj	Blokada mesta zgoraj?
LOCKED_BELOW	Ploščat zalogovnik orodij: blokada mesta spodaj	Blokada mesta spodaj?
LOCKED_LEFT	Ploščat zalogovnik orodij: blokada mesta levo	Blokada mesta levo?
LOCKED_RIGHT	Ploščat zalogovnik orodij: blokada mesta desno	Blokada mesta desno?
S1 S5	Funkcijo določi proizvajalec orodja. Upoštevajte dokumentacijo stroja.	Vrednost?

Funkcije urejanja preglednic mest	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	
Izbira prejšnje strani preglednice	
Izbira naslednje strani preglednice	
Ponastavitev preglednice mest	RESET PROST TABELO
Ponastavitev stolpca Številka orodja T	RESET STOLPEC T
Skok na začetek naslednje vrstice	NASLEDNJA VRSTICA
Ponastavitev stolpca na osnovno stanje. Velja samo za stolpce RSV, LOCKED_ABOVE, LOCKED_BELOW, LOCKED_LEFT in LOCKED_RIGHT.	RESE- TIRAJ STOLPEC
Kopiranje vseh podatkov o orodju v vrstici (tudi s pritiskom CTRL+C)	KOPIRANJE VRSTICE
Ponovni vnos prej kopiranih podatkov o orodju (tudi s pritiskom CTRL+V)	VNOS KOPIRANE VRSTICE

1



Priklic podatkov o orodju

TOOL

Priklic orodja s funkcijo TOOL CALL v obdelovalnem programu programirate z naslednjimi podatki:

Priklic orodja izberite s tipko TOOL CALL.

- Številka orodja: vnesite številko ali ime orodja. Pred tem ste orodje določili v nizu G99 ali v preglednici orodij. Z gumbom IME ORODJA zaženete funkcijo za vnos imena. TNC da ime orodja samodejno v narekovaje. Imena se nanašajo na vnos v aktivni preglednici orodij TOOL.T. Z gumbom QS lahko določite tudi parameter niza, ki vsebuje ime orodja, ki ga želite priklicati. Za priklic orodja z drugačnimi vrednostmi popravka vnesite indeks, ki je določen v tabeli orodja, za decimalno vejico. Z gumbom IZBIRA lahko prikažete okno, v katerem lahko neposredno izberete orodje, definirano v preglednici orodij TOOL.T, ne da bi vnesli številke ali imena: Oglejte si tudi "Urejanje podatkov o orodju v izbirnem oknu" na strani 192..
 - Os vretena vzporedna osem X/Y/Z: vnesite orodno os.
 - Število vrtljajev vretena S: neposredno vnesite število vrtljajev vretena, ali pa naj število vrtljajev izračuna TNC (če uporabljate preglednico s podatki o rezanju). Za to pritisnite gumb SAMODEJ. IZRAČUN S. TNC omeji število vrtljajev vretena na največjo vrednost, ki je določena v strojnem parametru 3515. Namesto tega lahko definirate tudi hitrost rezanja Vc [m/min]. Za to pritisnite gumb VC.
 - Pomik F: neposredno vnesite pomik ali pa naj pomik izračuna TNC (če uporabljate preglednico s podatki o rezanju). Za to pritisnite gumb SAMODEJ. IZRAČUN F. TNC omeji pomik na največji dovoljeni pomik "najpočasnejše osi" (določeno v strojnem parametru 1010). F deluje tako dolgo, dokler v pozicionirnem nizu ali v nizu TOOL CALL ne programirate novega pomika.
 - Predizmera dolžine orodja DL: delta vrednost za dolžino orodja.
 - Predizmera polmera orodja DR: delta vrednost za polmer orodja.
 - Predizmera polmera orodja DR2: delta vrednost za polmer orodja 2.

Urejanje podatkov o orodju v izbirnem oknu

V pojavnem oknu za izbiro orodja lahko prikazane podatke o orodju tudi urejate:

- S puščičnimi tipkami izberite vrstico in nato stolpec vrednosti za urejanje: polje za urejanje je označeno s svetlo modrim okvirjem.
- Gumb UREJANJE nastavite na VKLOP, vnesite želeno vrednost in potrdite s tipko ENT.
- Po potrebi lahko izberete dodatne stolpce in ponovite opisani postopek.
- Izbrano orodje prevzemite v program s tipko ENT.

Iskanje po imenu orodja v izbirnem oknu

- V pojavnem oknu za izbiro orodja lahko iščete po imenu orodja:
- Pritisnite gumb IŠČI.
- Navedite želeno ime orodja in potrdite s tipko ENT: TNC postavi svetlo polje na naslednjo vrstico, v kateri se pojavi iskano ime orodja.

Primer: priklic orodja

Priklicano je orodje številka 5 na orodni osi Z s številom vrtljajev vretena 2500 vrt/min in pomikom 350 mm/min. Predizmera za dolžino orodja in polmer orodja 2 znaša 0,2 ali 0,05 mm, podmera za polmer orodja pa je 1 mm.

N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1

D pred L in R predstavlja delta vrednost.

Predizbira pri preglednicah orodij

Če uporabljate preglednice orodij, z nizom G51 predizberite naslednje orodje, ki ga boste uporabili. Za to vnesite številko orodja ali Q-parameter ali pa ime orodja v narekovajih.





Zamenjava orodja



Funkcija zamenjave orodja je odvisna od stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Položaj za zamenjavo orodja

Pri premiku na položaj za zamenjavo orodja ne sme biti nevarnosti kolizije. Z dodatnima funkcijama **M91** in **M92** lahko izvedete premik na položaj za zamenjavo orodja, ki je za stroj nespremenljiv. Če pred prvim priklicem orodja programirate **T** 0, TNC premakne vpenjalo po osi vretena na položaj, neodvisen od dolžine orodja.

Ročna zamenjava orodja

Pred ročno zamenjavo orodja se vreteno zaustavi in orodje se premakne na položaj za zamenjavo orodja:

- Izvedite programiran premik na položaj za zamenjavo orodja.
- Prekinite programski tek, oglejte si "Prekinitev obdelave", stran 571.
- Zamenjajte orodje.
- Nadaljujte programski tek, oglejte si "Nadaljevanje programskega teka po prekinitvi", stran 574.

Samodejna zamenjava orodja

Pri samodejni zamenjavi orodja se programski tek ne prekine. Pri priklicu orodja z nizom T TNC zamenja orodje iz podajalnika orodij.



Samodejna zamenjava orodja pri prekoračitvi življenjske dobe: M101



Funkcija M101 je odvisna od stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

TNC lahko samodejno menjavo orodja izvede le, če je ta menjava izvedena prek makra NC. Upoštevajte priročnik stroja.

Če je dosežena življenjska doba orodja TIME2, ga TNC samodejno zamenja z nadomestnim orodjem. V ta namen na začetku programa aktivirajte dodatno funkcijo M101. Učinek M101 lahko prekličete z GOTO z M102, z ponovno izbiro programa ali ponovno izbiro drugega niza NC. Ko je dosežen čas TIME1, TNC nastavi samo notranji zaznamek, ki ga lahko ovrednoti PLC (upoštevajte priročnik za stroj). Način delovanja največje dovoljene prekoračitve življenjske dobe OVRTIME prav tako določi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik stroja.

Številko nadomestnega orodja, ki naj zamenja orodje, vnesite v stolpec **RT** preglednice orodij. Če v stolpec ni vnesena nobena številka orodja, TNC vstavi orodje, ki ima isto ime kot trenutno aktivno. TNC zažene iskanje nadomestnega orodja vedno na začetku preglednice orodij, kar pomeni, da vedno zamenja prvo orodje, ki ga najde od začetka preglednice dalje.

Samodejna zamenjava orodja se izvede:

- za naslednjim NC-nizom po preteku življenjske dobe ali
- približno eno minuto in en NC-niz po preteku življenjske dobe (izračun se opravi za 100 % položaj potenciometra).



Če življenjska doba poteče pri aktivni funkciji M120 (načrtovanje), TNC zamenja orodje šele po nizu, v katerem ste preklicali popravek polmera.

TNC samodejne zamenjave orodja ne opravi, če trenutno obdeluje cikel. Izjema: pri vzorčnih ciklih 220 in 221 (krožna luknja in luknjasta površina) TNC, če je potrebno, opravi samodejno zamenjavo orodja med dvema položajema za obdelavo.

Samodejna izmenjava orodja načeloma ni mogoča z aktivnim popravkom polmera orodja.



Pozor: nevarnost za orodje in obdelovanec!

Samodejno menjavo orodja lahko izklopite s parametrom M102, če uporabljate posebna orodja (npr. kolutni rezkar), pri čemer TNC orodje vedno najprej odmakne od obdelovanca v smeri orodne osi.

Pogoji za standardne NC-nize s popravkom polmera G41, G42

Polmer nadomestnega orodja mora biti enak polmeru prvotno uporabljenega orodja. Če polmeri niso enaki, TNC prikaže besedilno sporočilo in orodja ne zamenja.

Pri NC-programih brez popravka polmera TNC ob menjavi orodja ne preverja polmera nadomestnega orodja.



Preverjanje uporabnosti orodja



Funkcijo preverjanja uporabnosti orodja mora aktivirati proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Da bi lahko preverili uporabnost orodja, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Bit2 strojnega parametra 7246 mora biti nastavljen na =1.
- V načinu Programski test mora biti aktivno ugotavljanje časa obdelovanja.
- Program s pogovornimi okni z navadnim besedilom za pregled mora biti povsem simuliran v načinu Programski test.



Če ni nobene veljavne datoteke za uporabo orodja in je določitev časa obdelave onemogočena, ustvari TNC datoteko za uporabo orodja s privzetim časom 10 sekund za vsako uporabo orodja.

Nastavitve za preverjanje uporabe orodja

Na preverjanje uporabe orodja lahko vplivate z obrazcem, ki ga odprete, kot je opisano spodaj:

- Izberite način Programski tek Posamezni niz ali Zaporedje nizov.
- Pritisnite gumb Uporaba orodja: TNC prikaže orodno vrstico s funkcijami za preverjanje uporabe.
- Pritisnite gumb NASTAVITVE: TNC prikaže obrazec, na katerem so vam na voljo možnosti nastavitev.

Naslednje nastavitve lahko opravite ločeno za Programski tek – Zaporedje nizov/posamezni niz in Preizkus programa:

- Nastavitev Datoteka za uporabo orodja ne obstaja: TNC ne ustvari datoteke za uporabo orodja.
- Nastavitev Enkratna izdelava datoteke za uporabo orodja: TNC izdela datoteko za uporabo orodja ob naslednjem zagonu NCja oziroma ob začetku simulacije. Poleg tega TNC samodejno vklopi način Datoteka za uporabo orodja ne obstaja, s čimer prepreči, da bi bila datoteka za uporabo ob naslednjem zagonu NC-ja prepisana.
- Nastavitev Ponovna izdelava datoteke za uporabo orodja po potrebi oz. spremembah (osnovna nastavitev):

TNC izdela datoteko za uporabo orodja ob naslednjem zagonu NCja oziroma ob začetku preizkusa programa. Ta nastavitev zagotavlja, da TNC po spremembah programa ponovno izdela tudi datoteko za uporabo orodja



Preverjanje uporabe orodja

Z gumboma UPORABA ORODJA in PREVERJANJE UPORABE ORODJA lahko pred zagonom programa v načinu delovanja Obdelava preverite, ali imajo uporabljena orodja še dovolj preostale življenjske dobe. TNC pri tem primerja dejanske vrednosti življenjske dobe iz preglednice orodij z želenimi vrednostmi iz datoteke uporabe orodja.

Po pritisku gumba PREVERJANJE UPORABE ORODJA TNC prikaže pojavno okno z rezultatom preverjanja. Pojavno okno zaprite s tipko CE.

TNC shrani čase uporabe orodja v posebni datoteki s pripono **pgmname.H.T.DEP**. (oglejte si "Spreminjanje MOD-nastavitve odvisnih datotek" na strani 602). Ustvarjena datoteka uporabe orodja vsebuje naslednje informacije:

Stolpec	Pomen
TOKEN	TOOL: čas uporabe orodja na TOOL CALL. Vnosi so navedeni v kronološkem zaporedju.
	TTOTAL: skupni čas uporabe orodja.
	 STOTAL: priklic podprograma (vključno s cikli). Vnosi so navedeni v kronološkem zaporedju.
	TIMETOTAL: skupni čas obdelave NC- programa vnesete v stolpec WTIME. V stolpec PATH TNC shrani ime poti ustreznega NC-programa. Stolpec TIME vsebuje vsoto vseh vnosov TIME (samo z vklopljenim vretenom in brez hitrih premikov). Vse ostale stolpce nastavi TNC na 0.
	TOOLFILE: v stolpcu PATH shrani TNC ime poti preglednice orodij, s katero ste izvedli programski test. Tako lahko TNC pri preverjanju uporabnosti orodja ugotovi, ali ste programski test opravili s TOOL.T.
TNR	Številka orodja (–1: orodje še ni bilo zamenjano).
IDX	Indeks orodja.
IME	Ime orodja iz preglednice orodij.
TIME	Čas uporabe orodja v sekundah (čas pomika).
WTIME	Čas uporabe orodja v sekundah (skupni čas uporabe za zamenjavo orodja).
RAD	Polmer orodja R + Predizmera polmera orodja DR iz preglednice orodij. Enota je 0,1 µm.



Stolpec	Pomen
BLOCK	Številka niza, v katerem je bil programiran niz TOOL CALL.
РАТН	TOKEN = TOOL: ime poti aktivnega glavnega programa oz. podprograma.
	■ TOKEN = STOTAL: ime poti podprograma.
Т	Številka orodja z indeksom orodja.
OVRMAX	Najvišja vrednost prednostnega pomika med obdelavo. Med preizkusom programa TNC na to mesto vnese vrednost 100 (%)
OVRMIN	Najnižja vrednost prednostnega pomika med obdelavo. Med preizkusom programa TNC na to mesto vnese vrednost -1 (%)
NAMEPROG	0: številka orodja je programirana.
	1: ime orodja je programirano.

Pri preverjanju uporabnosti orodja datoteke palet sta na voljo dve možnosti:

Svetlo polje je v datoteki palet na paletnem vnosu: TNC izvede preverjanje uporabnosti orodja za celotno paleto.

Svetlo polje je v datoteki palet na programskem vnosu: TNC izvede preverjanje uporabnosti orodja samo za izbrani program.

i



Upravljanje orodja (programska možnost)



Upravljanje orodij je strojna funkcija, ki jo lahko delno ali povsem deaktivirate. Natančen obseg funkcij določi proizvajalec stroja, upoštevajte priročnik za stroj!

Z upravljanjem orodij lahko proizvajalec stroja omogoči različne funkcije glede na upravljanje orodij. Primeri:

- Pregleden in po želji prilagodljiv prikaz podatkov o orodju v obrazcih
- Poljubna oznaka posameznih podatkov o orodju v novem pogledu preglednice
- Mešan prikaz podatkov v preglednici orodij in preglednici mest
- Možnost hitrega razvrščanja vseh podatkov o orodju s klikanjem
- Uporaba grafičnih pripomočkov, npr. barvno razlikovanje med stanjem orodja in zalogovnika
- Razpoložljivost programskih seznamov vseh orodij
- Razpoložljivost programskega zaporedja uporabe vseh orodij
- Kopiranje in vstavljanje vseh podatkov o določenem orodju
- Grafični prikaz vrste orodja v pogledu preglednice in v podrobnem pogledu za boljši pregled razpoložljivih vrst orodja

Priklic upravljanja orodij



Postopek priklica orodja je lahko drugačen, kot je opisano spodaj. Upoštevajte uporabniški priročnik stroja.

TF	BE	LA
OR	OD	JA
¥	Į.	84

Za izbiro preglednice orodij pritisnite gumb PREGLEDNICA ORODIJ.



- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- Izberite gumb UPRAVLJANJE ORODIJ: TNC preklopi na nov pogled preglednice (oglejte si sliko desno).



V novem pogledu prikazuje TNC vse informacije o orodju na naslednjih štirih karticah:

- Orodja: informacije v povezavi z orodji.
- Mesta:
- informacije v povezavi z mesti.
- Seznam položajev:

seznam vseh orodij NC-programa, ki je izbran v načinu programskega teka (samo če ste že ustvarili preglednico uporabe orodja, oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja", stran 196). TNC prikaže na seznamu položajev manjkajoča orodja v stolpcu WZ-INFO z rdeče označenim pogovornim oknom ni določeno.

Zap. uporabe T:

seznam zaporedja vseh orodij, ki se zamenjajo med programom, izbranim v načinu programskega teka (samo če ste že ustvarili preglednico uporabe orodja, oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja", stran 196). TNC prikaže na seznamu zaporedij uporabe manjkajoča orodja v stolpcu WZ-INFO s rdeče označenim pogovornim oknom ni določeno.



Podatke o orodju lahko urejate samo v pogledu obrazca, ki ga lahko aktivirate s pritiskom gumba OBRAZEC ORODJA ali tipke ENT za posamezno označeno orodje.





Uporaba upravljanja orodij

Upravljanje orodja lahko upravljate tako z miško kot s tipkami ali gumbi:

Funkcije urejanja upravljanja orodij	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	KONEC
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	STRAN
Priklic pogleda obrazca za orodje ali mesto v zalogovniku, ki je v označeno v preglednici. Nadomestna funkcija: pritisnite tipko ENT.	OBRAZEC ORODJE
Preklop na naslednji zavihek: Orodja, Mesta, Seznam položajev, Zap. uporabe T.	
Preklop na prejšnji zavihek: Orodja, Mesta, Seznam položajev, Zap. uporabe T.	
Funkcija iskanja: uporabljate jo tako, da prek seznama vnesete stolpec in iskalni pojem ali pa vnesete samo iskalni pojem.	ISKANJE
Uvoz podatkov o orodju v obliki CSV (oglejte si "Uvoz podatkov o orodju" na strani 204).	ORODJE UVOZ
Izvoz podatkov o orodju v obliki CSV (oglejte si "Izvozite podatke o orodju" na strani 206).	ORODJE Izvoz
Brisanje podatkov o orodjih: Oglejte si "Brisanje označenih podatkov o orodjih", stran 207	OZNACENA ORODJA Izbrisi
Osvežitev prikaza za ponovno inicializacijo pri nedosledni zbirki podatkov	AKTUALIZ- IRANJE POGLEDA
Prikaz stolpca programiranih orodij (ko je aktiven zavihek Mesta).	PROG. OR. SKRIJ SKRIJ
Opredelite nastavitve:	STOLPEC RAZVRSTI
Aktivna možnost RAZVRSTI STOLPEC: s klikom na glavo stolpca razvrstite vsebino stolpca.	PREMAKNI
Aktivna možnost ZAMAKNI STOLPEC: stolpec je mogoče premakniti s funkcijo povleci in spusti.	
Ročno opravljene nastavitve (zamik stolpca) lahko povrnete v prvotno stanje.	PONASTAVI NASTA- VITVE

Naslednje funkcije so dodatno na voljo prek upravljanja z miško:

Funkcije razvrščanja

Ko kliknete stolpec glave preglednice, TNC razporedi podatke v naraščajočem ali padajočem zaporedju (glede na izbrano nastavitev).

Premikanje stolpcev

Ko kliknete v stolpec glave preglednice in jo nato premaknete ob pritisnjeni miškini tipki, lahko stolpce razporedite v poljubnem zaporedju. Ko zaprete upravljanje orodij, TNC ne shrani zaporedja stolpcev (glede na izbrano nastavitev).

Prikaz dodatnih informacij v pogledu obrazca Če je gumb VKLOP/IZKLOP UREJANJA nastavljen na VKLOPLJENO in kazalec miške premaknete čez aktivno polje za vnos ter se za trenutek ustavite na njem, TNC prikaže namige. Če je vklopljen pogled obrazca:

Funkcije urejanja pri pogledu obrazca	Gumb
Izbira podatkov o prejšnjem orodju	ORODJE
Izbira podatkov o naslednjem orodju	
Izbira oznake prejšnjega orodja (na voljo samo, če je vklopljeno označevanje)	
Izbira oznake naslednjega orodja (na voljo samo, če je vklopljeno označevanje)	
Zavrnitev sprememb, ki ste jih opravili po priklicu obrazca (funkcija Razveljavi)	ZAVRNITEV SPREMEMB
Vnos novega orodja (2. orodna vrstica)	ORODJE VSTRVI
Brisanje orodja (2. orodna vrstica)	ORODJE IZBRISI
Vnos oznake orodja (2.orodna vrstica)	ORODNI USTRVI
Brisanje oznake orodja (2.orodna vrstica)	ORODNI IZBRIŠI
Kopiranje podatkov o izbranem orodju (2. orodna vrstica)	NABOR POD. Kopiraj
Vstavljanje kopiranjih podatkov o izbranem orodju (2. orodna vrstica)	NABOR POD. Ustavi
Izbira/preklic potrditvenih polj (npr. pri vrstici TL)	SPACE
Odpiranje izbirnih seznamov pri kombiniranih poljih (npr. pri vrstici AFC)	бото

Expanded tool management						Programming and editing	
Tool index @							
Basic data PLC							TIN
Information							
NAME			T number	2		1	
DOC Tool 2							
Pocket no.				PTYP	9		T OUT
RT							↓ ↓ → →
Basic data	Wear	data	Additional	1 data	Tool life	data	1 1
1 L 40	T, DL	0	A LCUTS	15	© TIME1	0	
TR 2	T DR	0	Te ANGLE	20	© TIME2	0	÷**
🏹 R2 Ø	T DR2	0	PITCH	0	S CUR TIME	1	-
			😤 T-ANGLE	0	X TL	Г	T MOVE
			J NMAX	-			
TS data	C	utting da	ita	Spec. fu	Inctions		
CAL-OF1 0	T.	TYP	*	AFC	Standar	d	
\$ CAL-0F2 0		TMAT	•	KINEMATI	c		
🚴 CAL-ANG Ø		COT		DR2TABLE			
				LAST USE	2010.05	.04 12:49	9
				LIFTOFF	Г		
TT data			× 1 00	50%			
			- LDR	EAK		0	
L K-UFFS	R		I RBR	EHK		0	
LTOL	0		CUT			0	
T RTOL	0		😽 DIR	ECT		-	
TR2TOL	0						
1	1		1	1		1	
TOOL	TOOL	INDEX	INDEX	EDIT	DISCARD		
A		-		OFF D	CHONCER		END

5.2 Podatki o orodju



Uvoz podatkov o orodju

S to funkcijo lahko na enostaven način uvozite podatke o orodju, ki ste jih npr. izmerili zunanje na napravi za prednastavljanje. Datoteke, ki jo želite uvoziti, mora ustrezati obliki zapisa CSV (comma separated value). Oblika datoteke CSV opisuje zgradbo besedilne datoteke za izmenjavo preprosto strukturiranih podatkov. V skladu s tem mora biti datoteka za uvoz ustvarjena kot sledi:

Vrstica 1:

V prvi vrstici so določena imena posameznih stolpcev, v katerih se morajo shraniti podatki, ki so določeni v naslednjih vrsticah. Imena stolpcev morajo biti ločena z vejico.

Naslednje vrstice:

Vse naslednje vrstice vsebujejo podatke, ki jih želite uvoziti v preglednico orodij. Vrstni red podatkov se mora ujemati z vrstnim redom imen stolpcev, ki so navedeni v vrstici 1. Podatki morajo biti ločeni z vejico in decimalne številke morajo biti določene z decimalno vejico.

Pri uvažanju sledite naslednjemu postopku:

- Preglednico orodij, ki jo želite uvoziti, kopirajte na trdi disk v mapo TNC:\systems\tooltab.
- Zaženite razširjeno upravljanje orodij
- V upravljanju orodij izberite gumb UVOZ ORODJA: TNC prikaže pojavno okno z datotekami CSV, ki so shranjene v mapi TNC:\systems\tooltab.
- S puščičnimi tipkami ali z miško izberite datoteko za uvoz in potrdite s tipko ENT: TNC prikaže v pojavnem oknu vsebino datoteke CSV.
- Zaženite postopek uvoza z gumboma V REDU in IZVEDBA.
- Vsebuje številke orodja datoteke s podatki o orodju za uvoz, ki niso na voljo v notranji preglednici orodij, nato pa TNC prikaže gumb IZPOLNI TABELO. S pritiskom gumba TNC vstavlja prazne podatkovne nize, dokler višje številke orodja niso prebrane.

- Datoteka CSV za uvoz mora biti shranjena v mapi TNC:\system\tooltab.
- Če uvažate podatke o orodju k orodju, katerega številka je vnesena v preglednico mest, javi TNC sporočilo o napaki. Nato se lahko odločite, ali boste preskočili ta podatkovni niz ali boste vnesli novo orodje. TNC vnese novo orodja v prvo prazno vrstico v preglednici orodij.
- Pazite, da so oznake stolpcev pravilno navedene (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176).
- Uvozite lahko poljubne podatke o orodju in ni potrebno, da posamezen podatkovni niz vsebuje vse stolpce (oz. podatke) preglednice orodij.
- Zaporedje imen stolpcev je lahko poljubno, podatki pa morajo biti v zaporedju, ki ustreza zaporedju stolpcev.

Primer datoteke za uvoz:

T,L,R,DL,DR	1. vrstica z imenom stolpca
4,125.995,7.995,0,0	2. vrstica s podatki o orodju
9,25.06,12.01,0,0	3. vrstica s podatki o orodju
28,196.981,35,0,0	4. vrstica s podatki o orodju



Izvozite podatke o orodju

S to funkcijo lahko na enostaven način izvozite podatke o orodju, da bi jih npr. prebrali v zbirki podatkov o orodju vašega sistema CAM. TNC shrani datoteko, ki jo želite izvoziti, v obliki zapisa CSV (comma separated value). Oblika datoteke CSV opisuje zgradbo besedilne datoteke za izmenjavo preprosto strukturiranih podatkov. Datoteka za izvoz se ustvarjena sledeče:

Vrstica 1:

V prvi vrstici shrani TNC imena stolpcev vse posameznih podatkov o orodju, ki jih je potrebno določiti. Imena stolpcev so ločena z vejico.

Naslednje vrstice:

Vse naslednje vrstice vsebujejo podatke o orodjih, ki ste jih izvozili. Vrstni red podatkov se ujema z vrstnim redom imen stolpcev, ki so navedeni v vrstici 1. Podatki so ločeni z vejico, decimalne številke pa izda TNC z decimalno vejico.

Pri izvažanju sledite naslednjemu postopku:

- V upravljanju orodij označite podatke o orodjih, ki jih želite izvoziti, s puščično tipko ali miško
- Pritisnite gumb IZVOZ ORODJA in TNC prikaže pojavno okno: vnesite ime za datoteko CSV in ga potrdite s tipko ENT.
- Zagon postopka izvoza z gumbom ZAŽENI: TNC v pojavnem oknu prikaže stanje postopka izvoza.
- Postopek izvoza zaključite s tipko ali gumbom END.



TNC izvoženo datoteko CSV v osnovi shrani v mapo TNC:\system\tooltab.



Brisanje označenih podatkov o orodjih

S to funkcijo lahko na enostaven način izbrišete podatke o orodjih, če jih ne potrebujete več.

Pri brisanju sledite naslednjemu postopku:

- V upravljanju orodij označite podatke o orodjih, ki jih želite izbrisati, s puščično tipko ali miško
- Izberite gumb IZBRIŠI OZNAČENA ORODJA in TNC prikaže pojavno okno, v katerem so navedeni podatki o orodju, ki jih želite izbrisati.
- Zagon postopka brisanja z gumbom ZAŽENI: TNC v pojavnem oknu prikaže stanje postopka brisanja.
- Postopek brisanja zaključite s tipko ali gumbom END.



TNC izbriše vse podatke vseh izbranih orodij. Prepričajte se, da podatkov o orodju ne potrebujete več, saj ni na voljo nobene možnosti za razveljavitev.

Podatkov o orodjih, ki so še shranjeni v preglednici mest, ni mogoče izbrisati. Orodje najprej odstranite iz zalogovnika.

5.3 Popravek orodja

Uvod

TNC popravi pot orodja za vrednost popravka dolžine orodja na osi vretena in za polmer orodja v obdelovalni ravnini.

Če obdelovalni program ustvarite neposredno na TNC-ju, je popravek polmera orodja učinkovit samo v obdelovalni ravnini. TNC pri tem upošteva do pet osi, vključno z rotacijskimi osmi.

Popravek dolžine orodja

Popravek dolžine orodja deluje takoj, ko prikličete orodje in ga premaknete po osi vretena. Preklican je takoj, ko prikličete orodje z dolžino L = 0.



Pozor, nevarnost trka!

Če popravek dolžine prekličete s pozitivno vrednostjo s **T0**, se zmanjša razdalja med orodjem in obdelovancem.

Po priklicu orodja T se spremeni programirana pot orodja na osi vretena za dolžinsko razliko med starim in novim orodjem.

Pri popravku dolžine se upoštevajo delta vrednosti tako iz niza ${\bf T}$ kot tudi iz preglednice orodij.

Vrednost popravka = $L + DL_{TOOL CALL} + DL_{TAB} z$

L:	Dolžina orodja L iz niza G99 ali preglednice orodij.
DL TOOL CALL:	Predizmera DL za dolžino iz niza T0 (prikaz položaja je ne upošteva).

DL TAB: Predizmera DL za dolžino iz preglednice orodij.



Popravek polmera orodja

Programski niz za premik orodja vsebuje:

- G41 ali G42 za popravek polmera.
- G43 ali G44 za popravek polmera pri smeri premika, vzporedni z osjo.
- G40, če naj se popravek polmera ne izvede.

Popravek polmera deluje takoj, ko je priklicano orodje in z nizom za premočrtno premikanje z G41 ali G42 izvede premik v obdelovalni ravnini.

TNC prekliče popravek polmera, če:

- programirate niz za premočrtno premikanje z G40. Če niz za premočrtno premikanje vsebuje samo koordinato v smeri orodne osi, TNC sicer prekliče popravek polmera, vendar pa se popravek v obdelovalni ravnini ne izvede;
- programirate PGM CALL;
- izberete nov program s PGM MGT.

Pri popravku polmera TNC upoštevajo delta vrednosti tako iz niza T kot tudi iz preglednice orodij.

Vrednost popravka = $\mathbf{R} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TOOL CALL} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TAB} \mathbf{z}$

R:Polmer orodja R iz niza G99 ali preglednice orodij.DR TOOL CALL:Predizmera DR za polmer iz niza T (prikaz
položaja je ne upošteva).DR TAB:Predizmera DR za polmer iz preglednice orodij.

Poti gibanja brez popravka polmera: G40

Orodje se premakne v obdelovalni ravnini s svojo središčno točko na programirani poti ali na programiranih koordinatah.

Uporaba: vrtanje, predpozicioniranje.





Premikanje orodja s popravkom polmera: G42 in G41

- G43 Orodje se premika desno od konture.
- G42 Orodje se premika levo od konture.

Središče orodja je pri tem od programirane konture oddaljeno za polmer orodja. "Desno" in "levo" označuje položaj orodja v smeri premika vzdolž konture obdelovanca. Oglejte si slike.



Med dvema programskima nizoma z različnima popravkoma polmera G43 in G42 mora biti najmanj en gibalni niz v obdelovalni ravnini brez popravka polmera (torej z G40).

TNC aktivira popravek polmera na koncu niza, ko ste prvič programirali popravek.

Popravke polmera lahko aktivirate tudi za dodatne osi obdelovalne ravnine. Dodatne osi programirajte tudi v vsakem naslednjem nizu, saj TNC v nasprotnem primeru popravek polmera znova izvede na glavni osi.

Pri prvem nizu s popravkom polmera G42/G41 in pri priklicu z G40 pozicionira TNC orodje vedno navpično na programirano začetno ali končno točko. Orodje pozicionirajte pred prvo konturno točko oz. za zadnjo konturno točko tako, da se kontura ne poškoduje.





Vnos popravka polmera

Popravek polmera vnesite v niz G01:

G 4 1	Če želite orodje premikati levo od programirane konture, izberite funkcijo G41. ALI
642	Če želite orodje premikati desno od programirane konture, izberite funkcijo G42. ALI
G 4 Ø	Če želite orodje premikati brez popravka polmera oz. želite popravek polmera preklicati, izberite funkcijo G40.
	Če želite niz končati, pritisnite tipko END.



Popravek polmera: obdelava robov

Zunanji robovi:

Če ste programirali popravek polmera, TNC orodje premika po zunanjih robovih, prehodnem krogu ali polinomskem zlepku (izbira z MP7680). Po potrebi TNC zmanjša pomik na zunanjih robovih, na primer pri velikih spremembah smeri.

Notranji robovi:

Na notranjih robovih TNC izračuna sečišče poti, na katerih se s popravkom premika središče orodja. Od te točke dalje se orodje premika vzdolž naslednjega konturnega elementa. Tako se notranji robovi obdelovanca ne poškodujejo. Polmera orodja za določeno konturo tako ni mogoče izbrati poljubne velikosti.



Pozor, nevarnost za obdelovanec!

Začetne ali končne točke pri notranji obdelavi ne nastavite na točko kota konture, saj se lahko v nasprotnem primeru kontura poškoduje.

Obdelava robov brez popravka polmera

Brez popravka polmera lahko na podajanje orodja in pomik na kotih obdelovanca vplivate z dodatno funkcijo **M90**, oglejte si "Brušenje robov: M90", stran 337.









Programiranje: programiranje kontur

6.1 Premikanje orodja

Funkcije poti

Kontura obdelovanca je običajno sestavljena iz več konturnih elementov, kot so premice in krožni loki. S funkcijami poti programirate **premočrtne** in **krožne** premike orodja.

Dodatne funkcije M

Z dodatnimi funkcijami TNC-ja krmilite:

- programski tek, npr. prekinitev programskega teka
- strojne funkcije, kot so vklop in izklop vrtenja vretena in hladila
- podajanje orodja

Podprogrami in ponovitve delov programa

Ponavljajoče se obdelovalne korake vnesite samo enkrat kot podprograme ali ponovitve dela programa. Če želite izvesti del programa samo pod določenimi pogoji, te programske korake prav tako določite v podprogramu. Dodatno lahko obdelovalni program prikliče in izvede nadaljnji program.

Programiranje s podprogrami in ponovitvami delov programa je opisano v poglavju 8.

Programiranje s Q-parametri

V obdelovalnem programu so Q-parametri nadomestila za številske vrednosti: Q-parametru je na drugem mestu dodeljena številska vrednost. S Q-parametri lahko programirate matematične funkcije, ki krmilijo programski tek ali opisujejo konturo.

Poleg tega lahko s programiranjem Q-parametrov izvajate meritve s tipalnim sistemom med programskim tekom.

Programiranje s Q-parametri je opisano v poglavju 9.



6.2 Osn<mark>ove</mark> k funkcijam poti

6.2 Osnove k funkcijam poti

Programiranje premikov orodja za obdelavo

Če sestavljate obdelovalni program, zaporedoma programirajte funkcije poti za posamezne elemente konture obdelovanca. Poleg tega običajno navedete **koordinate končnih točk konturnih elementov** iz slike z merami. Iz teh koordinatnih podatkov, podatkov o orodju in popravka polmera TNC ugotovi dejansko pot premika orodja.

TNC hkrati premika vse strojne osi, ki ste jih programirali v programskem nizu funkcije poti.

Premiki vzporedno s strojnimi osmi

Programski niz vsebuje koordinato: TNC premika orodje vzporedno s programirano orodno osjo.

Glede na konstrukcijo stroja se med obdelavo premika orodje ali pa miza stroja z vpetim obdelovancem. Pri programiranju poti gibanja praviloma ravnajte tako, kot da se orodje premika.

Primer:

N50 G00 X+100 *

N50	Številka niza	
G00	Funkcija poti "premočrtno v hitrem teku"	
X+100	Koordinate končne točke	

Orodje ohrani Y- in Z-koordinate in se premakne na položaj X=100. Glejte sliko.

Premiki v glavnih ravninah

Programski niz vsebuje dve koordinati: TNC premika orodje v programirani ravnini.

Primer:

N50 G00 X+70 Y+50 *

Orodje ohrani Z-koordinato in se v ravnini XY premakne na položaj X=70, Y=50. Glej sliko

Tridimenzionalni premik

Programski niz vsebuje tri koordinate: TNC premakne orodje na programirani položaj.

Primer:

N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 *







Vnos več kot treh koordinat

TNC lahko hkrati krmili največ 5 osi (različica programske opreme). Pri obdelavi s petimi osmi se na primer hkrati premikajo tri linearne in dve rotacijski osi.

Obdelovalni program za tako obdelavo je praviloma na voljo v sistemu CAM in ga ni mogoče ustvariti na stroju.

Primer:

N123 G01 G40 X+20 Y+10 Z+2 A+15 C+6 F100 M3 *

Krogi in krožni loki

Pri krožnih premikih TNC hkrati premika dve strojni osi: orodje se krožno premika v razmerju do obdelovanca. Za krožne premike lahko vnesete središče kroga CC.

S funkcijami poti za krožni lok programirajte kroge v glavnih ravninah: glavno ravnino je treba pri priklicu orodja TOOL CALL definirati tako, da določite os vretena:

Os vretena	Glavna ravnina
(G17)	XY , tudi UV, XV, UY
(G18)	ZX , tudi WU, ZU, WX
(G19)	YZ , tudi VW, YW, VZ

Kroge, ki niso vzporedni z glavno ravnino, lahko programirate tudi s funkcijo "Vrtenje obdelovalne ravnine" (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel 19, OBDELOVALNA RAVNINA) ali s Q-parametri (oglejte si "Princip in pregled funkcij", stran 284).




Smer vrtenja DR pri krožnih premikih

Za krožne premike brez tangencialnega prehoda na druge konturne elemente je treba nastaviti smer vrtenja na naslednji način:

Vrtenje v smeri urinih kazalcev: G02/G12 Vrtenje v nasprotni smeri urinih kazalcev: G03/G13

Popravek polmera

Popravek polmera mora biti v nizu, s katerim se premaknete na prvi konturni element. Popravek polmera ne smete aktivirati v nizu za krožnico. Tega prej programirajte v nizu za premočrtno premikanje (oglejte si "Poti gibanja – pravokotne koordinate", stran 222).

Predpozicioniranje

Orodje predpozicionirajte na začetku obdelovalnega programa tako, da ne more priti do poškodb orodja ali obdelovanca.





6.3 Premik na konturo in odmik z nje

Začetna in končna točka

Orodje se premakne z začetne točke na prvo konturno točko. Zahteve na začetno točko:

- Programirano brez popravka polmera
- Primik brez kolizije
- Bližina prve konturne točke

Primer

Slika zgoraj desno: Če začetno točko določite na temno sivem območju, se kontura pri primiku na prvo konturno točko poškoduje.

Prva konturna točka

Za premik orodja na prvo konturno točko programirajte popravek polmera.

Premik na začetno točko na osi vretena

Pri primiku na začetno točko se mora orodje na osi vretena premikati na delovni globini. Pri nevarnosti kolizije izvedite primik na začetno točko na osi vretena posebej.

Primeri NC-nizov

N30 G00 G40 X+20 Y+30 *

N40 Z-10 *







Končna točka

Pogoji za izbiro končne točke:

- Primik brez kolizije
- Bližina zadnje konturne točke
- Preprečevanje konturnih poškodb: Optimalna končna točka leži na podaljšku premikanja orodja za obdelavo zadnjega konturnega elementa.

Primer

Slika desno zgoraj: Če končno točko določite na temno sivem območju, se kontura pri primiku na končno točko poškoduje.

Zapustitev končne točke na osi vretena:

Pri zapuščanju končne točke programirajte os vretena posebej. Oglejte si sliko desno na sredini.

Primeri NC-nizov

N50 G00 G40 X+60 Y+70 * N60 Z+250 *

Skupna začetna in končna točka

Za skupno začetno in končno točko programirajte popravek polmera.

Preprečevanje konturnih poškodb: Optimalna začetna točka leži med podaljški premikanja orodja za obdelavo prvega in zadnjega konturnega elementa.

Primer

Slika zgoraj desno: Če končno točko določite na zatemnjenem območju, se kontura pri primiku na prvo konturno točko poškoduje.







Tangencialni primik in odmik

Z G26 (slika desno na sredini) lahko izvedete tangencialni primik na in z G27 (slika desno spodaj) tangencialni odmik z obdelovanca. S tem se izognete oznakam prostega rezanja.

Začetna in končna točka

Začetna in končna točka ležita blizu prve oz. zadnje konturni točko zunaj obdelovanca in ju programirata brez popravka polmera.

Primik

G26 vnesite za nizom, v katerem je programirana prva konturna točka. To je prvi niz s popravkom polmera G41/G42

Odmik

G27 vnesite za nizom, v katerem je programirana zadnja konturna točka. To je zadnji niz s popravkom polmera G41/G42



Polmer za G26 in G27 morate izbrati tako, da TNC lahko izvede krožnico med začetno točko in prvo konturno točko ter med zadnjo konturno točko in končno točko.





Primeri NC-nizov

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50 *	Začetna točka
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350 *	Prva konturna točka
N70 G26 R5 *	Tangencialni primik s polmerom R = 5 mm
PROGRAMIRANJE KONTURNIH ELEMENTOV	
····	Zadnja konturna točka
N210 G27 R5 *	Tangencialni odmik s polmerom R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50 *	Končna točka



6.4 Poti gibanja – pravokotne koordinate

Pregled funkcij poti

Funkcija	Tipka za funkcijo poti	Premik orodja	Potrebni vnosi	Stran
Premica L angl.: Line	LAR	Premica	Koordinate končne točke premic	Stran 223
Posneti rob: CHF angl.: CHamFer	CHF o	Posneti rob med dvema premicama	Dolžina posnetega roba	Stran 224
Središče kroga CC ; angl.: Circle Center	ع	Brez	Koordinate središča kroga oz. pola	Stran 226
Krožnica C angl.: C ircle	Jc	Krožnica okoli središča kroga CC h končni točki krožnega loka	Koordinate končne točke kroga, smer vrtenja	Stran 227
Krožni lok CR angl.: C ircle by R adius	CR o	Krožnica z določenim polmerom	Koordinate končne točke kroga, polmer kroga, smer vrtenja	Stran 228
Krožni lok CT angl.: Circle Tangential	CT C	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji in naslednji konturni element	Koordinate končne točke kroga	Stran 230
Zaobljanje robov RND angl.: R ou ND ing of Corner	RND _o	Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji in naslednji konturni element	Polmer kota R	Stran 225

6.4 Poti gibanja – pr<mark>avo</mark>kotne koordinate

Premica v hitrem teku G00 Premica s pomikom G01 F

TNC premakne orodje s trenutnega položaja po premicah na končno točko premic. Začetna točka je končna točka predhodnega niza.



Koordinate končne točke premic, če je potrebno

Popravek polmera G41/G42/G40

- Pomik F
- Dodatna funkcija M

Primeri NC-nizov

N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 *

N80 G91 X+20 Y-15 *

N90 G90 X+60 G91 Y-10 *

Prevzem dejanskega položaja

Niz za premočrtni premik (niz G01) lahko ustvarite tudi s tipko "PREVZEMI DEJANSKI POLOŽAJ":

- ▶ V načinu Ročno premaknite orodje na položaj za prevzem.
- > Zaslonski prikaz preklopite na Shranjevanje/urejanje programa.
- Izberite programski niz, za katerim želite vstaviti L-niz.



 Pritisnite tipko "PREVZEMI DEJANSKI POLOŽAJ": TNC ustvari L-niz s koordinatami dejanskega položaja.



Število osi, ki jih TNC shrani v nizu **G01**, določite z MODfunkcijo (oglejte si "Izbira osi za ustvarjanje G01-niza", stran 610).



Vnos posnetega roba med dve ravnini

Konturnim robovom, ki nastanejo pri presečišču dveh premic, lahko dodate posnete robove.

- V nizih premic pred in za nizom G24 programirajte obe koordinati ravnine, v kateri naj se izvede posneti rob.
- Popravek polmera pred in za nizom G24 mora biti enak.
- Izdelava posnetega roba mora biti mogoča s trenutnim orodjem.



Izsek posnetega roba: dolžina posnetega roba (če je potrebno):

Pomik F (deluje samo v nizu G24)

Primeri NC-nizov

N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 *

N80 X+40 G91 Y+5 *

N90 G24 R12 F250 *

N100 G91 X+5 G90 Y+0 *



Konture ne začnite z nizom G24.

Izdelava posnetega roba se izvede samo v obdelovalni ravnini.

Primik se ne izvede na kotno točko, ki je odrezana od posnetega roba.

Pomik, ki je programiran v CHF-nizu, deluje samo v tem CHF-nizu. Nato znova velja pomik, ki je programiran pred nizom **G24**.



Zaobljanje robov G25

Funkcija G25 zaoblja konturne robove.

Orodje se premakne po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje tako na prejšnji kot na naslednji konturni element.

Krog za zaobljanje mora biti izvedljiv s priklicanim orodjem.



Polmer zaobljanja: polmer krožnega loka (če je potreben):

Pomik F (deluje samo v nizu G25)

Primeri NC-nizov

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
6 L X+40 Y+25
7 RND R5 F100
8 L X+10 Y+5





Prejšnji in naslednji konturni element mora vsebovati obe koordinati ravnine, v kateri naj se izvede zaobljanje robov. Če konturo obdelujete brez popravka polmera orodja, morate programirati obe koordinati obdelovalne ravnine.

Primik na robno točko se ne izvede.

Pomik, ki je bil programiran v nizu G25, deluje samo v tem nizu G25. Nato znova velja pomik, ki je programiran pred nizom G25.

Niz RND se lahko uporabi tudi za mehek primik na konturo.



Središče kroga I, J

Središče kroga določite za krožnice, ki jih programirate s funkcijami G02, G03 ali G05. Za to

- vnesite pravokotne koordinate središča kroga v obdelovalni ravnini ali
- prevzemite nazadnje programirani položaj ali

s tipko "PREVZEMI DEJANSKI POLOŽAJ" prevzemite koordinate



Vnesite koordinate za središče kroga ali

za prevzem nazadnje programiranega položaja: G29.

Primeri NC-nizov

N50 I+25 J+25 *

ali

N10 G00 G40 X+25 Y+25 *

N20 G29 *

Programski vrstici 10 in 11 se ne nanašata na sliko.

Veljavnost

Središče kroga ostane določeno, dokler ne programirate novega središča kroga. Središče kroga lahko določite tudi za dodatne osi U, V in W.

Inkrementalni vnos središča kroga

Inkrementalen vnos koordinate za središče kroga se vedno navezuje na nazadnje programirani položaj orodja.



S CC označite položaj kot središče kroga: orodje se ne premakne na ta položaj.

Središče kroga je hkrati pol za polarne koordinate.

Če želite vzporedne osi definirati kot pol, pritisnite najprej tipko I (J) na ASCII-tipkovnici in nato oranžno osno tipko ustrezne vzporedne osi.



6.4 Poti gibanja – pr<mark>avo</mark>kotne koordinate

Krožnica C okoli središča kroga CC

Preden programirate krožnico, določite središče kroga I, J. Nazadnje programirani položaj orodja pred krožnico je začetna točka krožnice.

Smer vrtenja

J

- V smeri urinih kazalcev: G02
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: G03
- Brez navedbe smeri vrtenja: G05. TNC se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri vrtenja.
- Orodje premaknite na začetno točko krožnice.
 - Vnesite koordinate središča kroga.
 - Po potrebi vnesite koordinate končne točke krožnega loka:
 - Pomik F
 - Dodatna funkcija M



G³

TNC običajno opravi krožne premike v aktivni obdelovalni ravnini. Če programirate kroge, ki ne ležijo v aktivni obdelovalni ravnini, npr. G2 Z... X... pri orodni osi Z, in istočasno zavrtite ta premik, potem TNC izvede premik v obliki prostorskega kroga, torej krog na 3 oseh.

Primeri NC-nizov

N50 I+25 J+25 *

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 *

N70 G03 X+45 Y+25 *

Polni krog

Za končno točko programirajte enake koordinate kot za začetno točko.

Začetna in končna točka krožnega premika morata biti na krožnici.

Vnos tolerančne vrednosti: do 0,016 mm (izbrati je mogoče z MP7431).

Najmanjši možni krog, ki ga lahko TNC izvede: 0.016 mm.





Krožnica G02/G03/G05 z določenim polmerom

Orodje se premika po krožnici s polmerom R.

Smer vrtenja

- V smeri urinih kazalcev: G02
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: G03
- Brez navedbe smeri vrtenja: G05. TNC se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri vrtenja.



- Koordinate končne točke krožnega loka
 - Polmer R Pozor: predznak določa velikost krožnega loka!
- Dodatna funkcija M
- ▶ Pomik F

Polni krog

Za polni krog programirajte dva zaporedna krožna niza:

Končna točka prvega polkroga je začetna točka drugega. Končna točka drugega polkroga je začetna točka prvega.



6.4 Poti gibanja – pr<mark>avo</mark>kotne koordinate

Centrirni kot CCA in polmer R krožnega loka

Začetno in končno točko na konturi je mogoče med seboj povezati s štirimi različnimi krožnimi loki z enakim polmerom:

Manjši krožni lok: CCA<180° Polmer ima pozitiven predznak R>0

Večji krožni lok: CCA>180° Polmer ima negativen predznak R<0

S smerjo vrtenja določite, ali naj bo krožni lok izbočen navzven (konveksno) ali navznoter (konkavno):

Izbočenost: smer vrtenja G02 (s popravkom polmera G41)

Vbočenost: smer vrtenja G03 (s popravkom polmera G41)

Primeri NC-nizov

N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3 *

N110 G02 X+70 Y+40 R+20 * (LOK 1)

ali

N110 G03 X+70 Y+40 R+20 * (LOK 2)

ali

N110 G02 X+70 Y+40 R-20 * (LOK 3)

ali

N110 G03 X+70 Y+40 R-20 * (LOK 4)

Razdalja med začetno in končno točko premera kroga ne sme biti večja od premera kroga.

Največji polmer, ki ga je mogoče vnesti neposredno znaša 99,9999 m, prek programiranega Q-parametra 210 m.

Podprte so kotne osi A, B in C.





Krožnica G06 s tangencialnim nadaljevanjem

Orodje se premika po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje na predhodno programiran konturni element.

Prehod je "tangencialen", če na stičišču konturnih elementov ne nastane pregibna ali robna točka, če torej konturni elementi enakomerno prehajajo drug v drugega.

Konturni element, na katerega se tangencialno navezuje krožni lok, programirajte neposredno pred nizom G06. Za to sta potrebna najmanj dva pozicionirna niza.



Koordinate končne točke krožnega loka (če je potrebno):

- Pomik F
- Dodatna funkcija M

Primeri NC-nizov

N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 *
N80 X+25 Y+30 *
N90 G06 X+45 Y+20 *
G01 Y+0 *



Niz G06 in prej programirani konturni element naj vsebujeta obe koordinati ravnine, v kateri se izvede krožni lok!



6.4 Poti gibanja – pr<mark>avo</mark>kotne koordinate

Primer: premočrtni premiki in posneti robovi kartezično



%LINEAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca za grafično simulacijo obdelave
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja z osjo vretena in število vrtljajev vretena
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja na osi vretena s hitrim tekom
N60 X-10 Y-10 *	Predpozicioniranje orodja
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Premik na obdelovalno globino s pomikom F = 1000 mm/min
N80 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Primik na konturo na točki 1, aktiviranje popravka polmera G41
N90 G26 R5 F150 *	Tangencialni primik
N100 Y+95 *	Primik na točko 2
N110 X+95 *	Točka 3: prva premica za kot 3
N120 G24 R10 *	Programiranje posnetega roba z dolžino 10 mm
N130 Y+5 *	Točka 4: druga premica za kot 3, prva premica za kot 4
N140 G24 R20 *	Programiranje posnetega roba z dolžino 20 mm
N150 X+5 *	Premik na zadnjo konturno točko 1, druga premica za kot 4
N160 G27 R5 F500 *	Tangencialni odmik
N170 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
N180 G00 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa
N99999999 %LINEAR G71 *	

Primer: kartezično krožno premikanje



%CIRCULAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca za grafično simulacijo obdelave
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja z osjo vretena in število vrtljajev vretena
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja na osi vretena s hitrim tekom
N60 X-10 Y-10 *	Predpozicioniranje orodja
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Premik na obdelovalno globino s pomikom F = 1000 mm/min
N80 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Primik na konturo na točki 1, aktiviranje popravka polmera G41
N90 G26 R5 F150 *	Tangencialni primik
N100 Y+85 *	Točka 2: prva premica za kot 2
N110 G25 R10 *	Vnos polmera z R = 10 mm, pomik: 150 mm/min
N120 X+30 *	Primik na točko 3: začetna točka kroga
N130 G02 X+70 Y+95 R+30 *	Primik na točko 4: končna točka kroga z G02, polmer 30 mm
N140 G01 X+95 *	Primik na točko 5
N150 Y+40 *	Primik na točko 6
N160 G06 X+40 Y+5 *	Primik na točko 7: končna točka kroga; krožni lok s tangencialnim nadaljevanjem na točki 6; TNC samodejno izračuna polmer

N170 G01 X+5 *

N180 G27 R5 F500 *

N190 G40 X-20 Y-20 F1000 *

N200 G00 Z+250 M2 *

N99999999 %CIRCULAR G71 *

Premik na zadnjo konturno točko 1 Odmik s konture na krožnici s tangencialnim nadaljevanjem Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera Odmik orodja na orodni osi, konec programa



Primer: kartezični polni krog



%C-CC G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3150 *	Priklic orodja
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N60 I+50 J+50 *	Definiranje središča kroga
N70 X-40 Y+50 *	Predpozicioniranje orodja
N80 G01 Z-5 F1000 M3 *	Premik na obdelovalno globino
N90 G41 X+0 Y+50 F300 *	Primik na začetno točko kroga, popravek polmera G41
N100 G26 R5 F150 *	Tangencialni primik
N110 G02 X+0 *	Premik na končno točko kroga (= začetno točko kroga)
N120 G27 R5 F500 *	Tangencialni odmik
N130 G01 G40 X-40 Y-50 F1000 *	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
N140 G00 Z+250 M2 *	Odmik orodja na orodni osi, konec programa
N99999999 %C-CC G71 *	

6.5 Poti gibanja – polarne koordinate

Pregled

S polarnimi koordinatami določite položaj s kotom ${\bf H}$ in razdaljo ${\bf R}$ od prej definiranega pola ${\bf I}, {\bf J}.$

Uporaba polarnih koordinat nudi prednosti pri:

- položajih na krožnih lokih
- slikah obdelovanca s kotnimi podatki, npr. pri krožnih luknjah

Pregled funkcije poti s polarnimi koordinatami

Funkcija	Tipka za funkcijo poti gibanja	Premik orodja	Potrebni vnosi	Stran
Premica G10, G11	۶» + P	Premica	Polarni polmer, polarni kot končne točke premice	Stran 236
Krožnica G12, G13	[]c] + [P]	Krožnica okoli središča kroga/pola do končne točke krožnega loka	Polarni kot končne točke kroga	Stran 237
Krožni lok G15	(CR + P	Krožnica v aktivni smeri vrtenja	Polarni kot končne točke kroga	Stran 237
Krožni lok G16		Krožnica s tangencialnim nadaljevanjem na prejšnji konturni element	Polarni polmer, polarni kot končne točke kroga	Stran 238
Vijačnica	J _c + P	Prekrivanje krožnice s premico	Polarni polmer, polarni kot končne točke kroga, koordinata končne točke na orodni osi	Stran 239

Polarne koordinate (prvotni položaj): pola I, J

Preden s polarnimi koordinatami določite položaje, lahko pol CC določite na poljubnih mestih v obdelovalnem programu. Pri določanju pola ravnajte kot pri programiranju središča kroga.



Koordinate: vnesite pravokotne koordinate za pol ali prevzemite nazadnje programirani položaj: G29. Pol določite, preden programirate polarne koordinate. Pol programirajte samo v pravokotnih koordinatah. Pol je dejaven tako dolgo, dokler ne določite novega pola.

Primeri NC-nizov

N120 I+45 J+45 *

Premica v hitrem teku G10 Premica s pomikom G11 F

Orodje se po premicah premika od svojega trenutnega položaja na končno točko premic. Začetna točka je končna točka predhodnega niza.



Polmer polarnih koordinat R: vnesite razdaljo med končno točko premice in polom CC.

Kot polarnih koordinat H: kotni položaj končne točke premice med –360° in +360°.

Predznak H je določen z referenčno osjo kota:

- Kot referenčne osi za R v nasprotni smeri urinih kazalcev: H>0
- Kot referenčne osi za R v nasprotni smeri urinih kazalcev: H<0

Primeri NC-nizov

N120	1+45) J+4	5 *			
N130	C11	C12	D±30	H±0	F300	М3

N140 H+60 *

N150 G91 H+60 *

N160 G90 H+180 *





Krožnica G12/G13/G15 okoli pola I, J

Polmer polarnih koordinat **R** je hkrati tudi polmer krožnega loka. **R** je določen z razdaljo med začetno točko in polom **I**, **J**. Nazadnje programiran položaj orodja pred krožnico je začetna točka krožnice.

Smer vrtenja

- V smeri urinih kazalcev: G12
- V nasprotni smeri urinih kazalcev: G13
- Brez navedbe smeri vrtenja: G15. TNC se premika po krožnici v nazadnje programirani smeri vrtenja.



Kot polarnih koordinat H: kotni položaj končne točke krožnice med –99999,9999° in +99999,9999°

Smer vrtenja DR

Primeri NC-nizov

N180 I+25 J+25 * N190 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3 *

N200 G13 H+180 *





Krožnica G16 s tangencialnim nadaljevanjem

Orodje se premika po krožnici, ki se tangencialno nadaljuje na predhodni konturni element.



- Polmer polarnih koordinat R: razdalja med končno točko krožnice in polom I, J
 - Kot polarnih koordinat H: kotni položaj končne točke krožnice

Primeri NC-nizov N120 I+40 J+35 *

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 *

- N140 G11 R+25 H+120 *
- N150 G16 R+30 H+30 *
- N160 G01 Y+0 *



Pol ni središče konturnega kroga!!



6.5 Poti gibanja <mark>– po</mark>larne koordinate

Vijačnica

Vijačnica nastane pri prekrivanju navpičnega krožnega in premočrtnega premika. Krožnico programirajte v glavni ravnini.

Podajanje orodja za vijačnico lahko programirate samo pri polarnih koordinatah.

Uporaba

- Notranji in zunanji navoji z večjimi premeri
- Mazalni utori

Izračun vijačnice

Za programiranje je potreben inkrementalni vnos skupnega kota, ki ga izvede orodje po vijačnici, in skupna višina vijačnice.

Za izračun v smeri rezkanja od spodaj navzgor velja:

Število zavojev n	Zavoji navoja + navoj s prehodom na začetku in koncu navoja
Skupna višina h	Naklon P x število zavojev n
Inkrementalni skupni kot H	Število zavojev x 360° + kot za začetek navoja + kot za navoj s prehodom
Začetna koordinata Z	Naklon P x (zavoji navoja + navoj s prehodom na začetku navoja)



Oblika vijačnice

Preglednica prikazuje povezavo med smerjo dela, smerjo vrtenja in popravkom polmera za posamezne oblike poti.

Notranji navoj	Smer obde-	Smer	Popravek
	lave	vrtenja	polmera
desno	Z+	G13	G41
levo	Z+	G12	G42
desno	Z–	G12	G42
levo	Z–	G13	G41

Zunanji navoj			
desno	Z+	G13	G42
levo	Z+	G12	G41
desno	Z–	G12	G41
levo	Z–	G13	G42

Programiranje vijačnice

Vnesite smer vrtenja in inkrementalni skupni kot G91 H z enakim predznakom, sicer se lahko orodje premakne na napačno pot.

Za skupni kot G91 H lahko vnesete vrednost med -99 999,9999° do +99.999,9999°.

G 12

- Kot polarnih koordinat: inkrementalni vnos skupnega kota, za katerega se orodje premika po vijačnici. Po vnosu kota s tipko za izbiro osi izberite orodno os.
 - **Koordinato** za višino vijačnice vnesite inkrementalno.
 - ▶ V skladu s preglednico vnesite popravek polmera.

Primer NC-nizov: navoj M6 x 1 mm s 4 zavoji

N120 I+40 J+25 *	
N130 G01 Z+0 F100 M3 *	
N140 G11 G41 R+3 H+270 *	
N150 G12 G91 H-1440 Z+5 *	





%LINEARPO G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Definiranje izhodiščne točke za polarne koordinate
N60 I+50 J+50 *	Odmik orodja
N70 G10 R+60 H+180 *	Predpozicioniranje orodja
N80 G01 Z-5 F1000 M3 *	Premik na obdelovalno globino
N90 G11 G41 R+45 H+180 F250 *	Primik na konturo na točki 1
N100 G26 R5 *	Primik na konturo na točki 1
N110 H+120 *	Primik na točko 2
N120 H+60 *	Primik na točko 3
N130 H+0 *	Primik na točko 4
N140 H-60 *	Primik na točko 5
N150 H-120 *	Primik na točko 6
N160 H+180 *	Primik na točko 1
N170 G27 R5 F500 *	Tangencialni odmik
N180 G40 R+60 H+180 F1000 *	Odmik v obdelovalni ravnini, preklic popravka polmera
N190 G00 Z+250 M2 *	Odmik na osi vretena, konec programa
N99999999 %LINEARPO G71 *	

Primer: vijačnica

%HELIX G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S1400 *	Priklic orodja
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N60 X+50 Y+50 *	Predpozicioniranje orodja
N70 G29 *	Prevzem zadnjega programiranega položaja kot pola
N80 G01 Z-12,75 F1000 M3 *	Premik na obdelovalno globino
N90 G11 G41 R+32 H+180 F250 *	Primik na prvo konturno točko
N100 G26 R2 *	nadaljevanjem
N110 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200 *	Premikanje po vijačnici
N120 G27 R2 F500 *	Tangencialni odmik
N170 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000 *	Odmik orodja, konec programa
N180 G00 Z+250 M2 *	

Y

CC

50

100 🔒

50-

i

M64 × 1,5

►| 100 Х



Programiranje: prevzem podatkov iz DXF-datotek ali kontur z navadnim besedilom

7.1 Obdelava DXF-datotek (programska možnost)

Uporaba

DFX-datoteke, ki so ustvarjene v sistemu CAD, lahko odprete neposredno v TNC-ju, in iz njih ekstrahirate konture ali obdelovalne položaje, ki jih nato shranite kot programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom ali točkovne datoteke. Programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom, ki jih ustvarite pri izbiri kontur, lahko izvajate tudi s starejšimi TNC-krmilnimi sistemi, saj vsebujejo konturni programi samo nize L in CC/C.

Če DXF-datoteke obdelujete v načinu Shranjevanje/urejanje programov, TNC privzeto ustvari konturne programe s pripono .H in datoteke točk s pripono .PNT. Če DXF-datoteke obdelujete v načinu smartT.NC, TNC privzeto ustvari konturne programe s pripono .HC in datoteke točk s pripono .HP. Lahko pa v pogovornem oknu izberete vrsto datoteke. Poleg tega lahko izbrano konturo oziroma izbrane obdelovalne položaje shranite tudi v vmesni pomnilnik TNC-ja, da jih boste nato lahko neposredno vnesli v NC-program.

DXF-datoteka za obdelavo mora biti shranjena na trdem disku TNC-ja.

Pred vnosom v TNC pazite, da ime DXF-datoteke ne vsebuje praznih mest ali nedovoljenih posebnih znakov (oglejte si "Imena datotek" na strani 115).

DXF-datoteka, ki jo želite odpreti, mora vsebovati najmanj eno ravnino.

TNC podpira najbolj razširjeno DXF-obliko zapisa R12 (ustreza AC1009).

TNC ne podpira binarne DXF-oblike zapisa. Pri izdelavi DXF-datoteke iz programa CAD ali risalnega programa pazite, da datoteko shranite v ASCII-obliki zapisa.

Kot konturo lahko izberete naslednje DXF-elemente:

- LINE (premica)
- CIRCLE (polni krog)
- ARC (delni krog)
- POLYLINE (lomljenka)



Odpiranje DXF-datoteke



PRIKAZ

- Izberite način Shranjevanje/urejanje.
- Izberite upravljanje datotek.
- Če želite izbrati meni gumba za izbiro vrst datotek za prikaz, pritisnite gumb IZBIRA VRSTE.
- Če želite prikazati vse DXF-datoteke, pritisnite gumb PRIKAŽI DXF.
- Izberite imenik, v katerem je shranjena DXF-datoteka.
- Izberite želeno DXF-datoteko in izbiro potrdite s tipko ENT. TNC zažene DXF-pretvornik in na zaslonu prikaže vsebino DXF-datoteke. V levem oknu prikazuje TNC ravnine, v desnem oknu pa risbo.

Delo z DXF-pretvornikom



Za upravljanje DXF-pretvornika obvezno potrebujete miško. Vsi načini in funkcije, kot tudi izbira kontur in obdelovalnih položajev, so možni samo z miško.

DXF-pretvornik deluje kot ločena aplikacija na tretjem namizju TNC-ja. S tipko za zamenjavo zaslona lahko poljubno preklapljate med načini delovanja stroja, načini programiranja in DXF-pretvornikom. To je še posebej koristno, ko želite konture ali obdelovalne položaje s kopiranjem prek odložišča vnesti v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom.

Osnovne nastavitve

Naslednje osnovne nastavitve izberete z ikonami glave. TNC nekatere ikone prikaže samo v določenih načinih.

Nastavitev	lkona
Nastavitev povečave na največji možni prikaz	Q
Menjava barvne sheme (menjava barve ozadja)	
Preklop med načinoma 2D in 3D. Pri aktivnem 3D-načinu lahko z desno miškino tipko obračate in nagibate pogled.	1
Nastavitev merske enote mm ali palec za DXF- datoteko. V tej merski enoti prikaže TNC tudi konturni program oziroma obdelovalne položaje.	mm inch
Nastavitev ločljivosti: z ločljivostjo določite, koliko decimalnih mest naj TNC upošteva pri ustvarjanju konturnega programa. Osnovna nastavitev: 4 mesta za decimalno vejico (ustreza 0,1 µm ločljivosti pri aktivni merski enoti mm).	0,01 0,001
Nastavitev načina prevzema kontur, tolerance: s toleranco je določena največja dovoljena razdalja med sosednjima konturnima elementoma. S toleranco lahko izravnate nenatančnosti, ki so nastale pri izdelavi risbe. Osnovna nastavitev je odvisna od razširitve celotne DXF-datoteke.	
Način prevzema točk pri krogih in delnih krogih: z načinom določite, ali naj TNC med izbiranjem obdelovalnih položajev neposredno prevzame središče kroga (IZKLOP) s klikom miške ali pa naj TNC najprej prikaže dodatne točke kroga.	\oplus
 IZKLOP Dodatne točke kroga se ne prikažejo in središče kroga se neposredno prevzame, če kliknete krog ali delni krog. VKLOP Dodatne točke kroga se prikažejo in želeno središče kroga se prevzame, če znova kliknete. 	
Način za prevzem točk: določite, ali naj TNC pri izbiranju obdelovalnih položajev prikaže pot	\mathcal{W}



i

orodja ali ne.

7.1 Obdelava DXF-datotek <mark>(p</mark>rogramska možnost)



Poskrbite, da boste nastavili pravo mersko enoto, saj v DXF-datoteki ni tovrstnih informacij.

Če želite ustvariti programe za starejše TNC-krmilne sisteme, morate ločljivost omejiti na 3 decimalna mesta. Dodatno morate odstraniti opombe, ki jih DXF-pretvornik izda skupaj s konturnim programom.

TNC prikazuje aktivne osnovne nastavitve v nogi na zaslonu.

Nastavitev ravnine

DXF-datoteke praviloma vsebujejo več ravnin, s katerimi lahko organizirate risbo. S pomočjo ravninske tehnike organizirate različne elemente, npr. dejansko konturo obdelovanca, izmere, pomožne in konstrukcijske črte, šrafiranja in besedila.

Če želite, da bo pri izbiri konture na zaslonu čim manj odvečnih informacij, lahko prikaz odvečnih informacij prekličete v ravninah DXF-datoteke.



DXF-datoteka za obdelavo mora vsebovati vsaj eno ravnino.

Konturo lahko izberete tudi v primerih, ko je shranjena v različnih ravninah.



- Izbira načina za nastavitev ravnine (če še ni izbran): TNC v levem oknu prikaže vse ravnine, ki jih vsebuje aktivna DXF-datoteka.
- Če želite ravnino skriti, z levo miškino tipko izberite želeno ravnino in jo skrijte s klikom na potrditveno polje.
- Če želite ravnino prikazati, z levo miškino tipko izberite želeno ravnino in jo znova prikažite s klikom na potrditveno polje.



ĺ

Določanje referenčne točke

Ničelna točka risbe DXF-datoteke ne leži vedno tako, da jo lahko neposredno uporabite kot referenčno točko obdelovanca. TNC zato nudi funkcijo, s katero lahko ničelno točko risbe s klikom na element premaknete na želeno mesto.

Referenčno točko lahko določite na naslednjih mestih:

- na začetni točki, na končni točki in na sredini premice
- na začetni ali končni točki krožnega loka
- na prehodu kvadranta ali na sredini polnega kroga
- na presečišču
 - dveh premic, tudi če je presečišče na podaljšku posamezne premice
 - premice in krožnega loka
 - premice in polnega kroga
 - dveh krogov (tako delni kot polni krog)



Za določitev referenčne točke uporabite sledilno ploščico na TNC-tipkovnici ali USB-miško.

Referenčno točko lahko spremenite tudi po tem, ko ste že izbrali konturo. TNC izračuna dejanske konturne podatke, šele ko izbrano konturo shranite v konturni program.



1

Izbira referenčne točke na posameznem elementu



۲

- Izberite način določanja referenčne točke.
- Z levo miškino tipko kliknite želeni element, za katerega želite določiti referenčno točko. TNC prikaže z zvezdico referenčne točke, ki jih je mogoče izbrati (zvezdico postavi na izbrani element).
- Kliknite zvezdico, ki jo želite izbrati kot referenčno točko, in TNC postavi na izbrano mesto simbol za referenčno točko. Če je izbrani element premajhen, po potrebi uporabite funkcijo povečave.

Izbira referenčne točke kot presečišča dveh elementov

- Izberite način določanja referenčne točke.
- Z levo miškino tipko kliknite prvi element (premica, polni krog ali krožni lok). TNC z zvezdico prikaže referenčne točke, ki jih je mogoče izbrati (zvezdico postavi na izbrani element).
- Z levo miškino tipko kliknite drugi element (premica, polni krog ali krožni lok). TNC simbol za referenčno točko postavi na presečišče.

TNC izračuna presečišče dveh elementov, tudi če to leži na podaljšku enega od elementov.

Če lahko TNC izračuna več presečišč, krmilna naprava izbere presečišče, ki je najbližje kliku drugega elementa z miško.

Če TNC ne more izračunati nobenega presečišča, znova prekliče izbrani element.

Informacije o elementih

TNC v spodnjem levem delu zaslona prikaže oddaljenost izbrane referenčne točke od ničelne točke risbe.



Izbira in shranjevanje konture

G

Za izbiro konture uporabite sledilno ploščico na TNCtipkovnici ali USB-miško.

Če konturnega programa ne uporabljate v načinu smarT.NC, je treba smer poteka pri izbiri konture določiti tako, da ustreza želeni smeri obdelave.

Prvi konturni element izberite tako, da je možen primik brez kolizije.

Če so konturni elementi zelo blizu drug drugega, uporabite funkcijo povečave.

- Izbira načina izbiranja konture: TNC skrije prikaz ravnine v levem oknu; konturo lahko izberete v desnem oknu.
- Za izbiro konturnega elementa: s kazalcem miške se premaknite prek izbranega konturnega elementa: TNC s puščico prikaže trenutno smer poteka, ki so lahko spremenite s spreminjanjem položaja miške na konturnem elementu. Z levo tipko miške kliknite na želeni konturni element. TNC prikaže izbrani konturni element z modro barvo. TNC v levem oknu hkrati prikazuje izbrani element in simbol (krog ali premica). Če je v izbrani smeri poteka mogoče jasno izbrati dodatne konturne elemente, jih TNC označi z zeleno barvo. Če kliknete zadnji zeleni element, prevzamete v konturni program vse elemente. V levem oknu TNC prikaže vse izbrane konturne elemente. Elemente, ki so še označeni zeleno, TNC v stolpcu NC prikaže brez kljukic. Takih elementov TNC ne shrani kot konturne programe. Označene elemente lahko prevzamete tudi s klikom v levo oknu v konturnem programu.
- Po potrebi lahko izbor elementov znova prekličete tako, da element v desnem oknu znova kliknete in hkrati držite pritisnjeno tipko CTRL. S klikom na simbol koša lahko prekličete izbiro vseh izbranih elementov.

 \bigcirc

Če ste izbrali lomljenke, TNC prikazuje v levem oknu dvostopenjsko ID-številko. Prva številka je zaporedna številka konturnega elementa, druga številka pa je številka elementa posamezne lomljenke iz DXF-datoteke.



'.1 Obdelava DXF-datotek (programska možnost)

- Shranjevanje izbranih konturnih elementov v vmesni pomnilnik TNC-ja, da boste konturo lahko nato vnesli v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom, ali
- Shranjevanje izbranih konturnih elementov v program z navadnim besedilom: TNC prikaže pojavno okno, v katero lahko vnesete ciljni imenik in poljubno ime za datoteko. Osnovna nastavitev: ime DXF-datoteke. Če ime DXF-datoteke vsebuje preglase ali prazna mesta, TNC ta mesta zamenja s podčrtajem. Izberete lahko tudi vrsto datoteke: program z navadnim besedilom (.H) ali opis konture (.HC)
- Potrjevanje vnosa:TNC konturni program shrani v izbrani imenik.
- Če želite izbrati dodatne konture, pritisnite ikono, da prekličete izbiro vseh izbranih elementov, in naslednjo konturo izberite tako, kot je opisano prej.

TNC v konturni program vstavi dve definiciji surovca (**BLK FORM**). Prva definicija vsebuje velikost celotne DXFdatoteke, druga (s tem tudi prva definicija, ki vpliva) pa vsebuje izbrane konturne elemente, s čimer TNC natančneje določi velikost surovca.

TNC shrani samo dejansko izbrane elemente (modro označeni elementi), ki imajo torej kljukico v levem oknu.

Zaznamki

頃

8

ENT

X

S pomočjo funkcije Zaznamki upravljate priljubljene imenike. Aktivni imenik lahko dodate ali ga izbrišete ali pa izbrišete vse zaznamke. Vsi dodani imeniki so prikazani na seznamu zaznamkov in jih lahko hitro izberete.

Funkcije zaznamkov pridobite tako, da v desnem delu pojavnega okna funkcije za shranjevanje kliknete na ime poti.

Zaznamke upravljate sledeče:

- Funkcija shranjevanja je aktivna: TNC prikazuje pojavno okno Definiranje imena datoteke za konturni progr.
- V desnem zgornjem delu pojavnega okna kliknite na trenutno prikazano ime poti (leva miškina tipka): TNC prikaže meni pojavnega okna.
- Z levo miškino tipko izberite točko menija Zaznamki in kliknite želeno funkcijo.

Deljenje, podaljševanje, skrajševanje konturnih elementov

Če se konturni elementi, ki jih želite izbrati, na risbi topo stikajo, morate ustrezni konturni element najprej deliti. Ta funkcija je samodejno na voljo v načinu izbiranja konture.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- ▶ Konturni element, ki topo udarja, je izbran, torej modro označen.
- Kliknite konturni element za delitev: TNC označi presečišče z zvezdo s krogom, končne točke, ki jih je mogoče izbrati, pa samo z zvezdo.
- S pritisnjeno tipko CTRL kliknite presečišče: TNC razdeli konturni element skozi presečišče in skrije točke. TNC po potrebi podaljša ali skrajša topo stični konturni element do presečišča obeh elementov.
- Znova kliknite razdeljen konturni element: TNC znova prikaže presečišča in končne točke.
- Kliknite želeno končno točko: TNC razdeljeni element označi modro.
- Izberite naslednji konturni element.



Če je konturni element, ki naj se podaljša/skrajša, premica, ga TNC podaljša/skrajša linearno. Če je konturni element, ki naj se podaljša ali skrajša, krožni lok, ga TNC podaljša ali skrajša krožno.

Če želite uporabiti te funkcije, morata biti izbrana najmanj dva konturna elementa, saj je tako smer jasno določena.

Informacije o elementih

TNC v spodnjem levem delu zaslona prikaže različne informacije o konturnem elementu, ki ste ga nazadnje kliknili v levem ali desnem oknu.

Premica

Končna točka premic in dodatno sivo obarvana začetna točka premic.

Krog, delni krog

Središče kroga, končna točka kroga in smer vrtenja. Sivo obarvana začetna točka in polmer kroga.




Izbira in shranjevanje obdelovalnih položajev



Za izbiro obdelovalnih položajev uporabite sledilno ploščico na TNC-tipkovnici ali USB-miško.

Če so izbirni položaji zelo blizu drug drugega, uporabite funkcijo povečave.

Po potrebi izberite osnovne nastavitve tako, da TNC prikazuje podajanja orodja (oglejte si "Osnovne nastavitve" na strani 246).

Za izbiro obdelovalnih položajev so na voljo tri možnosti:

Posamezna izbira:

Želeni obdelovalni položaj izberete s posameznimi kliki (oglejte si "Posamezna izbira" na strani 254).

- Hitra izbira za vrtalne položaje z označevanjem z miško: Z označevanjem določenega območja z miško izberete vse vsebovane vrtalne položaje (oglejte si "Hitra izbira vrtalnih položajev z označevanjem z miško" na strani 255).
- Hitra izbira za vrtalne položaje z vnosom premera: Z vnosom premera vrtine izberete vse vrtalne položaje s tem premerom v DXF-datoteki (oglejte si "Hitra izbira za vrtalne položaje z vnosom premera" na strani 256).

Izbira tipa datoteke

Izbirate lahko med naslednjimi vrstami datotek:

- Preglednica točk (.PNT)
- Preglednice za izdelavo vzorcev za smarT.NC (.HP)
- Program z navadnim besedilom (.H)

Ko obdelovalne položaje shranite v program z navadnim besedilom, TNC za vsak obdelovalni položaj ustvari ločeni linearni niz s priklicem cikla (L X... Y... M99). Ta program lahko prenesete tudi v stare krmilne sisteme TNC in delo nadaljujete tam.



Preglednici točk (.PNT) krmilnih sistemov TNC 640 in iTNC 530 nista združljivi. Prenos in izvajanje takšne preglednice v različnih vrstah krmilnega sistema lahko povzroči težave in nepredvidljivo delovanje stroja.



Posamezna izbira

+++

- Način izbiranja obdelovalnih položajev: TNC skrije prikaz ravnine v levem oknu; položaj lahko izberete v desnem oknu.
- Za izbiro obdelovalnega položaja z levo miškino tipko kliknite želeni element. TNC z zvezdico prikaže obdelovalne položaje, ki jih je mogoče izbrati (zvezdico postavi na izbrani element). Kliknite zvezdico: TNC prevzame izbrani položaj v levo okno (prikaz točkovnega simbola). Ko kliknete krog, TNC samodejno prevzame središče kroga kot obdelovalni položaj.
- Po potrebi lahko izbor elementov znova prekličete tako, da element v desnem oknu znova kliknete in hkrati držite pritisnjeno tipko CTRL (kliknite znotraj oznake).
- Če želite obdelovalni položaj določiti z rezanjem dveh elementov, z levo miškino tipko kliknite prvi element in TNC prikaže z zvezdico obdelovalne položaje, ki jih lahko izberete.
- Z levo miškino tipko kliknite drugi element (premica, polni krog ali krožni lok): TNC prevzame presečišče elementov v levo okno (prikaz simbola točke).
- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v vmesni pomnilnik TNC-ja, da jih boste lahko nato kot pozicionirni niz s priklicom cikla vnesli v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom, ali
- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v točkovno datoteko: TNC prikaže pojavno okno, v katerega lahko vnesete ciljni imenik in poljubno ime za datoteko. Osnovna nastavitev: ime DXF-datoteke. Če ime DXF-datoteke vsebuje preglase ali prazna mesta, TNC ta mesta zamenja s podčrtajem. Lahko pa izberete tudi vrsto datoteke; oglejte si tudi "Izbira tipa datoteke" na strani 253.
- Potrditev vnosa: TNC shrani konturni program v imenik, v katerem je shranjena tudi DXF-datoteka.
- Če želite izbrati še dodatne obdelovalne položaje in jih shraniti v drugo datoteko, pritisnite ikono za preklic izbranih elementov in nadaljujte izbiranje, kot je opisano prej.





D

Hitra izbira vrtalnih položajev z označevanjem z miško



C)

8

ENT

X

- Način izbiranja obdelovalnih položajev: TNC skrije prikaz ravnine v levem oknu; položaj lahko izberete v desnem oknu.
- Pritisnite tipko Shift na tipkovnici in ob pritisnjeni levi miškini tipki označite območje, na katerem naj TNC prevzame vsa vsebovana središča krogov kot vrtalne položaje: TNC prikaže okno, v katerem lahko vrtine filtrirate po njihovi velikosti.
- Nastavite filtre (oglejte si "Nastavljanje filtrov" na strani 258) in potrdite z gumbom Uporabi: TNC izbrane položaje prikaže v levem oknu (prikaz točkovnega simbola).
- Po potrebi lahko prekličete izbiro označenih elementov tako, da znova označite območje in pri tem držite pritisnjeno tipko CTRL.
- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v vmesni pomnilnik TNC-ja, da jih boste lahko nato kot pozicionirni niz s priklicem cikla vnesli v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom, ali
- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v točkovno datoteko: TNC prikaže pojavno okno, v katerega lahko vnesete ciljni imenik in poljubno ime za datoteko. Osnovna nastavitev: ime DXF-datoteke. Če ime DXF-datoteke vsebuje preglase ali prazna mesta, TNC ta mesta zamenja s podčrtajem. Lahko pa izberete tudi vrsto datoteke; oglejte si tudi "Izbira tipa datoteke" na strani 253.
- Potrditev vnosa: TNC shrani konturni program v imenik, v katerem je shranjena tudi DXF-datoteka.
- Če želite izbrati še dodatne obdelovalne položaje in jih shraniti v drugo datoteko, pritisnite ikono za preklic izbranih elementov in nadaljujte izbiranje, kot je opisano prej.





Hitra izbira za vrtalne položaje z vnosom premera

- Način izbiranja obdelovalnih položajev: TNC skrije prikaz ravnine v levem oknu; položaj lahko izberete v desnem oknu.
- Odprite pogovorno okno za vnos premera in TNC prikaže pojavno okno, v katerega lahko vnesete poljubni premer.
- Vnesite želeni premer in ga potrdite s tipko ENT: TNC poišče v DXF-datotekah navedeni premer in nato odpre okno, v katerem je izbran premer, ki je najbolj podoben vnesenemu. Dodatno lahko vrtine nato filtrirate po velikosti.
- Po potrebi nastavite filtre (oglejte si "Nastavljanje filtrov" na strani 258) in potrdite z gumbom Uporabi: TNC izbrane položaje prikaže v levem oknu (prikaz simbola točke).
- Po potrebi lahko prekličete izbiro označenih elementov tako, da znova označite območje in pri tem držite pritisnjeno tipko CTRL.



۲

 \bigcirc

- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v vmesni pomnilnik TNC-ja, da jih boste lahko nato kot pozicionirni niz s priklicem cikla vnesli v program s pogovornimi okni z navadnim besedilom, ali
- Shranjevanje izbranih obdelovalnih položajev v točkovno datoteko: TNC prikaže pojavno okno, v katerega lahko vnesete ciljni imenik in poljubno ime za datoteko. Osnovna nastavitev: ime DXF-datoteke. Če ime DXF-datoteke vsebuje preglase ali prazna mesta, TNC ta mesta zamenja s podčrtajem. Lahko pa izberete tudi vrsto datoteke; oglejte si tudi "Izbira tipa datoteke" na strani 253.
- ENT

LC)

2

- Potrditev vnosa: TNC shrani konturni program v imenik, v katerem je shranjena tudi DXF-datoteka.
- Če želite izbrati še dodatne obdelovalne položaje in jih shraniti v drugo datoteko, pritisnite ikono za preklic izbranih elementov in nadaljujte izbiranje, kot je opisano prej.

Zaznamki

S pomočjo funkcije Zaznamki upravljate priljubljene imenike. Aktivni imenik lahko dodate ali ga izbrišete ali pa izbrišete vse zaznamke. Vsi dodani imeniki so prikazani na seznamu zaznamkov in jih lahko hitro izberete.

Funkcije zaznamkov pridobite tako, da v desnem delu pojavnega okna funkcije za shranjevanje kliknete na ime poti.

Zaznamke upravljate sledeče:

- Funkcija shranjevanja je aktivna: TNC prikazuje pojavno okno Definiranje imena datoteke za konturni progr.
- V desnem zgornjem delu pojavnega okna kliknite na trenutno prikazano ime poti (leva miškina tipka): TNC prikaže meni pojavnega okna.
- Z levo miškino tipko izberite točko menija Zaznamki in kliknite želeno funkcijo.

Nastavljanje filtrov

Ko ste s hitro izbiro označili vrtalne položaje, odpre TNC pojavno okno, v katerem je levo prikazan najmanjši in desno največji najdeni premer vrtine. Z gumbom pod prikazom premera lahko nastavite premer levo spodaj in desno zgoraj tako, da lahko prevzamete želeni premer vrtine.

Na voljo so naslednji gumbi:

Nastavitev filtra za najmanjši premer	lkona
Prikaz najmanjšega najdenega premera (osnovna nastavitev)	1<<
Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premera	<
Prikaz naslednjega največjega najdenega premera	>
Prikaz največjega najdenega premera. TNC nastavi filter za najmanjši premer na vrednost, ki je nastavljena za največji premer.	>>
Nastavitev filtra za največji premer	Ikona
Nastavitev filtra za največji premer Prikaz najmanjšega najdenega premera. TNC nastavi filter za največji premer na vrednost, ki je nastavljena za najmanjši premer.	lkona <<
Nastavitev filtra za največji premerPrikaz najmanjšega najdenega premera. TNC nastavi filter za največji premer na vrednost, ki je nastavljena za najmanjši premer.Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premera	kona << <
Nastavitev filtra za največji premerPrikaz najmanjšega najdenega premera. TNC nastavi filter za največji premer na vrednost, ki je nastavljena za najmanjši premer.Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premeraPrikaz naslednjega največjega najdenega premera	Ikona <
Nastavitev filtra za največji premerPrikaz najmanjšega najdenega premera. TNC nastavi filter za največji premer na vrednost, ki je nastavljena za najmanjši premer.Prikaz naslednjega najmanjšega najdenega premeraPrikaz naslednjega največjega najdenega premeraPrikaz naslednjega največjega najdenega premeraPrikaz največjega najdenega premera	<





Z možnostjo Uporabi optimizacijo poti (osnovna nastavitev je Uporabi optimizacijo poti) TNC razvrsti izbrane obdelovalne položaje tako, da ne pride do nepotrebnih praznih poti. Podajanje orodja lahko prikažete z ikono za prikaz podajanja orodja (oglejte si "Osnovne nastavitve" na strani 246).

Informacije o elementih

TNC v spodnjem levem delu zaslona prikaže koordinate obdelovalnega položaja, ki ste ga nazadnje kliknili v levem ali desnem oknu.

Razveljavitev dejanj

Zadnja štiri dejanja, ki ste jih izvedli v načinu za izbiro obdelovalnih položajev, lahko razveljavite. Za to sta vam na voljo dve ikoni:

Funkcija	lkona
Razveljavitev nazadnje izvedenega dejanja.	1
Ponovitev nazadnje izvedenega dejanja.	?



Funkcije miške

- Z miško lahko povečate in pomanjšate kot opisano v nadaljevanju:
- Območje povečevanja določite z označevanjem s pritisnjeno levo miškino tipko
- Če uporabljate miško s kolescem, lahko pomanjšujete in povečujete tudi z vrtenjem koleščka. Središče povečave je na mestu, na katerem se v danem trenutku nahaja kazalec miške.
- Z enojnim klikom ikone povečevalnega stekla ali z dvoklikom desne miškine tipke ponastavite pogled nazaj na osnovnega.

Trenutni pogled lahko premaknete tako, da držite srednjo miškino tipko.

Pri aktivnem 3D-načinu lahko s pritisnjeno desno miškino tipko obračate in nagibate pogled.

Dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave

Pritisnjena tipka Shift in dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave in rotacijskega kota



7.2 Prenos podatkov iz programov s pogovornimi okni z navadnim besedilom

Uporaba

Funkcija omogoča prenos odsekov kontur ali celotnih kontur iz obstoječih programov s pogovornimi okni z navadnim besedilom, zlasti tistih, ki so jih ustvarili CAM-sistemi. TNC prikaže programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom v 2D- ali 3D-prikazu.

Prevzem podatkov posebej učinkovito izkoristite v povezavi s funkcijo **smartWizard**, ki je na voljo ENOTAM za konturno 2D- in 3D-obdelavo.

Odpiranje datoteke s pogovornim oknom z navadnim besedilom



PRIKAZ

- Izberite način Shranjevanje/urejanje.
- Izberite upravljanje datotek.
- Če želite izbrati meni gumba za izbiro vrst datotek za prikaz, pritisnite gumb IZBIRA VRSTE.
- Prikaz vseh datotek s pogovornimi okni z navadnim besedilom: pritisnite gumb PRIKAŽI H.
- Izberite mapo, v kateri je shranjena datoteka.
- Izberite želeno H-datoteko.
- S kombinacijo tipk CTRL+O izberite pogovorno okno Odpiranje z
- Izberite odpiranje s pretvornikom in potrdite s tipko ENT: TNC odpre datoteko z navadnim besedilom in grafično prikaže konturne elemente.



Določanje referenčne točke, izbira in shranjevanje kontur

Določitev referenčne točke in izbira konture je enaka kot prenos podatkov iz DFX-datoteke:

- Oglejte si "Določanje referenčne točke", stran 248.
- Oglejte si "Izbira in shranjevanje konture", stran 250.

Za hitro izbiro kontur je dodatno na voljo posebna funkcija: V načinu ravnine TNC prikazuje imena kontur, če program vsebuje ustrezno formatirano razčlenitveno točko.

Z dvoklikom ravnine TNC samodejno izbere celotno konturo do naslednje razčlenitvene točke. S funkcijo shranjevanja lahko izbrano konturo nato neposredno shranite kot NC-program.

Primeri NC-nizov

6	Poljubno prednapenjanje
7 L Z	Predpozicioniranje
8 * – kontura znotraj	Členitveni niz, ki prikazuje TNC kot ravnino
9 L X+20 Y+20 RR F100	Prva konturna točka
10 L X+35 Y+35	Končna točka prvega konturnega elementa
11 L	Nadaljnji konturni elementi
12 L	
2746 L	Zadnja konturna točka
2747 * - Konec konture	Členitveni niz, ki označuje konec konture
2748 L	Vmesno pozicioniranje

7.3 Odpiranje CAD-podatkov v 3D (programska možnost)

Uporaba

Z novo funkcijo lahko standardizirane CAD-oblike podatkov v 3D odprete neposredno na TNC. Pri tem ni pomembno, ali je datoteka na voljo na trdem disku iTNC ali na priključenem pogonu.

Izberete enostavno prek upravljanja datotek TNC, tako kot izberete tudi NC-programe in druge datoteke. Tako lahko hitro in enostavno preverite nejasnosti neposredno na 3D-modelu.

TNC trenutno podpira naslednje oblike datotek:

- Datoteke Step (datotečna pripona STP)
- Datoteke Iges (datotečna pripona IGS ali IGES)



Upravljanje CAD-Viewer

Funkcija	lkona
Prikaz zasenčenega modela.	
Žični prikaz	
Žični model brez nevidnih robov	
Prilagoditev velikosti prikaza na velikost zaslona	Q
Izbira standardnega 3D-pogleda	1
Izbira tlorisa	
Izbira pogleda od spodaj	
Izbira pogleda od leve	
Izbira pogleda od desne	
Izbira pogleda od spredaj	
Izbira pogleda od zadaj	



Funkcije miške

Za upravljanje miške so na voljo naslednje funkcije:

- 3D-vrtenje prikaza: kliknite in držite desno miškino tipko, miško pa premikajte. Ko spustite desno miškino tipko, TNC usmeri model v definirani smeri.
- Premik prikaza: srednjo miškino tipko ali kolesce držite pritisnjeno in premikajte miško. TNC premakne model v ustrezno smer. Ko spustite sredinsko miškino tipko, premakne TNC model v definirani položaj.
- Za povečavo določenega dela z miško: s pritisnjeno levo miškino tipko označite pravokotno področje za povečavo, ki ga lahko še premaknete z vodoravnim in navpičnim premikom miške. Ko spustite levo miškino tipko, TNC poveča obdelovanec na definirano območje.
- Za hitro povečevanje in pomanjševanje miškino kolesce zavrtite naprej ali nazaj.
- Dvoklik z desno miškino tipko: izbira standardnega pogleda



Programiranje: podprogrami in ponovitve delov programov

8.1 Označevanje podprogramov in ponovitev delov programov

Programirane obdelovalne korake lahko znova izvedete s podprogrami in ponovitvami delov programov.

Oznaka

Podprogrami in ponovitve delov programov se začnejo v obdelovalnem programu z oznako G98 L, ki je okrajšava za LABEL (angl. za oznako).

LABEL vsebuje število med 1 in 999 ali ime, ki ga definirate. Vsako številko oz. ime OZNAKE lahko v programu dodelite samo enkrat s tipko LABEL SET ali z vnosom **G98**. Število imen oznak, ki jih lahko vnesete, je omejeno samo z velikostjo trdega diska.



Če številko oz. ime OZNAKE dodelite večkrat, sporoči TNC na koncu niza G98 napako. Pri zelo dolgih programih lahko z MP7229 omejite preverjanje na število nizov, ki jih je mogoče vnesti.

Oznaka 0 (G98 L0) označuje konec podprograma in jo lahko zato uporabite poljubno pogosto.

8.2 Podprogrami

Način delovanja

- 1 TNC izvaja obdelovalni program do priklica podprograma Ln,0.
- 2 Od tega mesta dalje TNC izvaja priklicani podprogram do konca podprograma G98 L0.
- 3 Nato TNC nadaljuje izvajanje obdelovalnega programa z nizom, ki sledi priklicu podprograma Ln,0.

Napotki za programiranje

- Podprograme lahko v poljubnem zaporedju prikličete poljubno pogosto.
- Podprogram ne sme priklicati samega sebe.
- Podprograme programirajte na koncu glavnega programa (za nizom M2 oz. M30).
- Če so podprogrami v obdelovalnem programu pred nizom z M2 ali M30, se brez priklica izvedejo najmanj enkrat.

Programiranje podprograma

LBL SET

- Označevanje začetka: pritisnite tipko LBL SET.
- Vnesite številko podprograma. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb LBL-NAME, da preklopite na vnos besedila.
- Označevanje konca: pritisnite tipko LBL SET in vnesite številko oznake "0".



Priklic podprograma

- 8.2 Podprogrami
- > Za priklic podprograma pritisnite tipko LBL CALL.
- Priklic podprograma/ponovitve: vnesite številko oznake podprograma, ki ga želite priklicati. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb LBL-NAME, da preklopite na vnos besedila. Če želite številko parametra niza vnesti kot ciljni naslov, pritisnite gumb QS in TNC preklopi na ime oznake, ki je navedeno v določenem parametru niza.



G98 L 0 ni dovoljeno, ker pomeni priklic konca podprograma.

8.3 Ponovitve delov programov

8.3 Ponovitve delov programov

Oznaka G98

Ponovitve delov programov se začenjajo z oznako G98 L. Ponovitev dela programa pa se konča s Ln,m.

Način delovanja

- 1 TNC izvaja obdelovalni program do konca dela programa (Ln,m).
- 2 Nato TNC ponovi del programa med priklicano oznako in priklicem oznake Ln,m tolikokrat, kot ste navedli pod m.
- **3** TNC nato nadaljuje z izvajanjem obdelovalnega programa.

Napotki za programiranje

- Del programa lahko zaporedoma ponovite največ 65.534-krat.
- TNC dele programa izvede enkrat več, kot je bilo programiranih ponovitev.

Programiranje ponovitve dela programa

- Označevanje začetka: pritisnite tipko LBL SET in vnesite številko oznake za del programa, ki naj se ponovi. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb LBL-NAME, da preklopite na vnos besedila.
 - Vnesite del programa.

Priklic ponovitve dela programa



LBL SET

- Pritisnite tipko LBL CALL.
- Priklic podprograma/ponovitve: vnesite številko oznake podprograma, ki ga želite priklicati. Če želite uporabiti ime OZNAKE, pritisnite gumb LBL-NAME, da preklopite na vnos besedila. Če želite številko parametra niza vnesti kot ciljni naslov, pritisnite gumb QS in TNC preklopi na ime oznake, ki je navedeno v določenem parametru niza.
- Ponovitev REP: vnesite število ponovitev in potrdite s tipko ENT.



8.4 Poljubni program kot podprogram

Način delovanja

- 1 TNC izvaja obdelovalni program, dokler s % ne prikličete drugega programa.
- 2 TNC nato izvede priklicani program do konca.
- **3** TNC nadaljuje z izvajanjem (priklicanega) obdelovalnega programa z nizom, ki sledi priklicu programa.

Napotki za programiranje

- Če želite poljubni program uporabil kot podprogram, TNC ne potrebuje oznak.
- Priklicani program ne sme vsebovati dodatne funkcije M2 ali M30.
 Če ste v priklicanem programu z oznakami definirali podprograme, lahko M2 oz. M30 nadomestite s funkcijo skoka D09 P01 +0 P02 +0 P03 99, da ta del programa brezpogojno preskočite. V tem primeru v priklicanem programu pred nizom N99999 programirajte LBL 99.
- Priklicani program ne sme vsebovati priklica % v priklicani program (neskončna zanka).



Priklic poljubnega programa kot podprograma



tipko PGM CALL.



- Pritisnite gumb PROGRAM.
- Pritisnite gumb IZBIRNO OKNO: TNC prikaže okno, v katerem lahko izberete program za priklic.

Če želite izbrati funkcije za priklic programa, pritisnite

- Želeni program izberite s puščičnimi tipkami ali miško in izbiro potrdite s tipko ENT: TNC vnese celotno ime poti v niz CALL PGM.
- Funkcijo zaključite s tipko END.

Celotno ime programa ali pot za program, ki ga želite priklicati, lahko vnesete tudi neposredno s tipkovnico.



Priklicani program mora biti shranjen na trdem disku TNCja.

Če vnesete samo ime programa, mora biti priklicani program shranjen v istem imeniku kot program, ki ga uporabljate za priklic.

Če priklicani program ni v istem imeniku kot program, ki ga uporabljate za priklic, vnesite celotno pot, npr. TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H ali program izberite z gumbom IZBIRNO OKNO.

Če želite priklicati DIN/ISO-program, za imenom programa vnesite vrsto datoteke .l.

Poljubni program lahko prikličete tudi s ciklom G39.

Q-parametri delujejo pri % praviloma globalno. Upoštevajte, da lahko spremembe Q-parametrov v priklicanem programu vplivajo na program za priklic.

Pozor, nevarnost trka!

Preračuni koordinat, ki jih definirate v priklicanem programu in ki jih ciljno ne ponastavite, ostanejo praviloma aktivni tudi za program, s katerim jih prikličete. Nastavitev strojnega parametra MP7300 na to nima nobenega vpliva.

8.5 Programska razvejanost

Vrste programske razvejanosti

- Podprogrami v podprogramu
- Ponovitve delov programov v ponovitvi dela programa
- Ponavljanje podprogramov
- Ponovitve delov programov v podprogramu

Stopnja programske razvejanosti

Stopnja programske razvejanosti določa, kako pogosto lahko deli programov ali podprogrami vsebujejo nadaljnje podprograme ali ponovitve delov programov.

- Največja dovoljena stopnja programske razvejanosti za podprograme: 8.
- Največja globina priklicev glavnih programov: 30, pri čemer deluje G79 kot priklic glavnega programa.
- Ponovitve delov programov lahko poljubno pogosto programsko razvejate.

Podprogram v podprogramu

Primeri NC-nizov

%UPGMS G71 *	
N17 L "UP1",0 *	Podprogram se prikliče pri G98 L UP1
N35 G00 G40 Z+100 M2 *	Zadnji programski niz
	glavnega programa (z M2)
N36 G98 L "UP1"	Začetek podprograma UP1
N39 L2,0 *	Pri G98 L2 se prikliče podprogram
N45 G98 L0 *	Konec podprograma 1
N46 G98 L2 *	Začetek podprograma 2
N62 G98 L0 *	Konec podprograma 2
N99999999 %UPGMS G71 *	

Izvajanje programa

- 1 Glavni program UPGMS se izvaja do niza 17.
- 2 Podprogram UP1 se prikliče in izvaja do niza 39.
- 3 Podprogram 2 se prikliče in izvaja do niza 62. Konec podprograma 2 in vrnitev na podprogram, iz katerega je bil priklican.
- 4 Podprogram 1 se izvaja od niza 40 do niza 45. Konec podprograma 1 in vrnitev v glavni program UPGMS.
- **5** Glavni program UPGMS se izvaja od niza 18 do niza 35. Vrnitev na stavek 1 in konec programa.



Ponavljanje ponovitev delov programov

Primeri NC-nizov	
0 BEGIN PGM REPS MM	
15 LBL 1	Začetek ponovitve dela programa 1
20 LBL 2	Začetek ponovitve dela programa 2
27 CALL LBL 2 REP 2	Del programa med tem nizom in LBL 2
	(niz 20) se ponovi 2-krat
35 CALL LBL 1 REP 1	Del programa med tem nizom in LBL 1
	(niz 15) se ponovi 1-krat
50 END PGM REPS MM	
%REPS G71 *	
N15 G98 L1 *	Začetek ponovitve dela programa 1
N20 G98 L2 *	Začetek ponovitve dela programa 2
N27 L2,2 *	Del programa med tem nizom in G98 L2
	(niz N20) se ponovi 2-krat
N35 L1,1 *	Del programa med tem stavkom in G98 L1
	(niz N15) se ponovi 1-krat
N99999999 %REPS G71 *	

Izvajanje programa

- 1 Glavni program REPS se izvaja do niza 27.
- 2 Del programa med nizom 27 in nizom 20 se ponovi 2-krat.
- 3 Glavni program REPS se izvaja od niza 28 do niza 35.
- 4 Del programa med nizom 35 in nizom 15 se ponovi 1-krat (vsebuje ponovitev dela programa med nizom 20 in nizom 27).
- 5 Glavni program REPS se izvaja od niza 36 do niza 50 (konec programa).

Ponavljanje podprograma

Primeri NC-nizov

%UPGREP G71 *	
·	
N10 G98 L1 *	Začetek ponovitve dela programa 1
N11 L2,0 *	Priklic podprograma
N12 L1,2 *	Del programa med tem stavkom in G98 L1
·	(niz N10) se ponovi 2-krat
N19 G00 G40 Z+100 M2 *	Zadnji stavek glavnega programa z M2
N20 G98 L2 *	Začetek podprograma
·	
N28 G98 L0 *	Konec podprograma
N99999999 %UPGREP G71 *	

Izvajanje programa

- 1 Glavni program UPGREP se izvaja do niza 11.
- 2 Podprogram 2 se prikliče in izvede.
- **3** Del programa med nizom 12 in nizom 10 se ponovi 2-krat: podprogram 2 se ponovi 2-krat.
- **4** Glavni program UPGREP se izvaja od niza 13 do niza 19 (konec programa).



8.6 Primeri programiranja

Primer: konturno rezkanje v več primikih

Potek programa

- Orodje prepozicionirajte na zgornji rob obdelovanca.
- Primik vnesite inkrementalno
- Rezkanje kontur
- Ponovite primik in konturno rezkanje



%PGMWDH G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3500 *	Priklic orodja
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N60 I+50 J+50 *	Določitev pola
N70 G10 R+60 H+180 *	Predpozicioniranje obdelovalne ravnine
N80 G01 Z+0 F1000 M3 *	Predpozicioniranje na zgornji rob obdelovanca

N90 G98 L1 *	Oznaka za ponovitev dela programa	ja
N100 G91 Z-4 *	Inkrementalni globinski primik (na prostem)	an
N110 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250 *	Prva konturna točka	i i i
N120 G26 R5 *	Premik na konturo	E
N130 H+120 *		lle
N140 H+60 *) O
N150 H+0 *		ď
N160 H-60 *		
N170 H-120 *		Je
N180 H+180 *		3
N190 G27 R5 F500 *	Odmik s konture	L L
N200 G40 R+60 H+180 F1000 *	Odmik	မ
N210 L1,4 *	Vrnitev na oznako 1; skupno štirikrat	ω.
N220 G00 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa	
N99999999 %PGMWDH G71 *		

Primer: skupine vrtanj

Potek programa

- V glavnem programu opravite primik na skupine vrtanj.
- Prikličite skupino vrtanj (podprogram 1).
- Skupino vrtanj programirajte v podprogramu 1 samo enkrat.



%UP1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N40 T1 G17 S3500 *	Priklic orodja
N50 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N60 G200 VRTANJE	Definicija cikla za vrtanje
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-30 ;GLOBINA	
Q206=300 ;F GLOB. PRIM.	
Q202=5 ;GLOBINA PRIMIKA	
Q210=0 ;ČAS ZADRŽ. ZGORAJ	
Q203=+0 ;KOOR. POVRŠINE	
Q204=2 ;2. VARNOSTNA RAZDALJA	
Q211=0 ;ČAS ZADRŽ. SPODAJ	

N70 X+15 Y+10 M3 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 1	ja
N80 L1,0 *	Priklic podprograma za skupino vrtanj	an
N90 X+45 Y+60 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 2	ii
N100 L1,0 *	Priklic podprograma za skupino vrtanj	E
N110 X+75 Y+10 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 3	lle
N120 L1,0 *	Priklic podprograma za skupino vrtanj	0 0
N130 G00 Z+250 M2 *	Konec glavnega programa	Ď
N140 G98 L1 *	Začetek podprograma 1: skupina vrtanj	Jei
N150 G79 *	Priklic cikla za vrtino 1	<u>i</u> .
N160 G91 X+20 M99 *	Primik na vrtino 2, priklic cikla	L L
N170 Y+20 M99 *	Primik na vrtino 3, priklic cikla	9
N180 X-20 G90 M99 *	Primik na vrtino 4, priklic cikla	œ
N190 G98 L0 *	Konec podprograma 1	
N99999999 %UP1 G71 *		

Primer: skupina vrtanj z več orodji

Potek programa

- V glavnem programu programirajte obdelovalne cikle.
- Prikličite celotni postopek vrtanja (podprogram 1).
- V podprogramu 1 opravite primik na skupine vrtanj in prikličite skupino vrtanj (podprogram 2).
- Skupino vrtanj programirajte v podprogramu 2 samo enkrat.



%UP2 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N60 T1 G17 S5000 *	Priklic orodja: centrirni sveder
N70 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N80 G200 VRTANJE	Definicija cikla za centriranje
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-3 ;GLOBINA	
Q206=250 ;F GLOB. PRIM.	
Q202=3 ;GLOBINA PRIMIKA	
Q210=0 ;ČAS ZADRŽ. ZGORAJ	
Q203=+0 ;KOOR. POVRŠINE	
Q204=10 ;2. VARNOSTNA RAZDALJA	
Q211=0.2 ;ČAS ZADRŽ. SPODAJ	
N90 L1,0 *	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja



N100 G00 Z+250 M6 *	Zamenjava orodja
N110 T2 G17 S4000 *	Priklic orodja: sveder
N120 D0 Q201 P01 -25 *	Nova globina vrtanja
N130 D0 Q202 P01 +5 *	Nov primik za vrtanje
N140 L1,0 *	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja
N150 G00 Z+250 M6 *	Zamenjava orodja
N160 T3 G17 S500 *	Priklic orodja: povrtalo
N80 G201 POVRTAVANJE	Definicija cikla za povrtavanje
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	
Q201=-15 ;GLOBINA	
Q206=250 ;POM. PRI GLOB. PRIM.	
Q211=0.5 ;ČAS ZADRŽ. SPODAJ	
Q208=400 ;VZVRATNI POMIK	
Q203=+0 ;KOOR. POVRŠINE	
Q204=10 ;2. VARNOSTNA RAZDALJA	
N180 L1,0 *	Priklic podprograma 1 za celoten postopek vrtanja
N190 G00 Z+250 M2 *	Konec glavnega programa
N200 G98 L1 *	Začetek podprograma 1: celoten postopek vrtanja
N210 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 1
N220 L2,0 *	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
N230 X+45 Y+60 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 2
N240 L2,0 *	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
N250 X+75 Y+10 *	Primik na začetno točko za skupino vrtanj 3
N260 L2,0 *	Priklic podprograma 2 za skupino vrtanj
N270 G98 L0 *	Konec podprograma 1
N280 G98 L2 *	Začetek podprograma 2: skupina vrtanj
N290 G79 *	Priklic cikla za vrtino 1
N300 G91 X+20 M99 *	Primik na vrtino 2, priklic cikla
N310 Y+20 M99 *	Primik na vrtino 3, priklic cikla
N320 X-20 G90 M99 *	Primik na vrtino 4, priklic cikla
N330 G98 L0 *	Konec podprograma 2
N340 %UP2 G71 *	



8.6 Primeri programiranja





Programiranje: Q-parametri S parametri lahko v obdelovalnem programu definirate celotno družine izdelkov. Za to namesto številskih vrednosti vnesite ogrado: Q-parametri.

Q-parametri lahko pomenijo na primer:

- Koordinatne vrednosti
- Pomiki
- Števila vrtljajev
- Podatki o ciklih

Razen tega lahko s Q-parametri programirate konture, ki so določene z matematičnimi funkcijami ali pa povezujejo izvedbo obdelovalnih nizov z logičnimi pogoji.

Q-parametri so označeni s črkami in številko med 0 in 1999. Na voljo so parametri z različnimi načini delovanja, oglejte si naslednjo preglednico:

Pomen	Območje
Prosto uporabni parametri globalno vplivajo na vse programe v TNC-pomnilniku, v koliko se ne prekrivajo s SL-cikli.	Q0 do Q99
Parametri za posebne funkcije TNC-ja.	Q100 do Q199
Parametri, ki se prednostno uporabljajo za cikle, globalno vplivajo na vse programe v TNC-pomnilniku.	Q200 do Q1199
Parametri, ki se prednostno uporabljajo za cikle proizvajalca, globalno vplivajo na vse programe v TNC-pomnilniku. Potrebna je lahko uskladitev s proizvajalcem stroja ali s tretjim ponudnikom.	Q1200 do Q1399
Parametri, ki se prednostno uporabljajo za priklicno aktivne cikle proizvajalca, globalno vplivajo na vse programe v TNC-pomnilniku.	Q1400 do Q1499



Q1500 do Q1599
Q1600 do Q1999
QL0 do QL499
QR0 do QR499

Dodatno so na voljo tudi QS-parametri (**S** označuje besedo string, tj. niz), s katerimi lahko na TNC-ju obdelujete tudi besedila. Praviloma veljajo za QS-parametre ista območja kot za Q-parametre (glejte zgornjo preglednico).



Upoštevajte, da je tudi pri QS-parametrih območje QS100 do QS199 rezervirano za notranja besedila.



Napotki za programiranje

Q-parametre in številske vrednosti lahko v program vnesete mešano.

Q-parametrom lahko dodelite številske vrednosti med –999 999 999 in +999 999 999, skupaj s predznakom je torej na voljo 10 mest. Decimalno vejico lahko postavite na poljubno mesto. Notranje lahko TNC izračuna številske vrednosti do širine 57 bitov pred in do 7 bitov za decimalno piko (32-bitna številska širina ustreza decimalni vrednosti 4 294 967 296).

QS-parametrom lahko dodelite največ 254 znakov.

TNC dodeli nekaterim Q- in QS-parametrom samostojno vedno enake podatke, npr. Q-parametru Q108 trenutni polmer orodja, oglejte si "Privzeti Q-parametri", stran 318.

Če parametre Q60 do Q99 uporabljate v zakodiranih ciklih proizvajalca, določite s strojnim parametrom MP7251, ali naj ti parametri delujejo samo lokalno v ciklu proizvajalca (.CYC-datoteka) ali globalno za vse programe.

S strojnim parametrom 7300 določite, ali naj TNC ponastavi Q-parameter na koncu programa ali pa naj se vrednosti ohranijo. Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na programe s Q-parametri!

TNC notranje shrani številske vrednosti v binarni obliki (standard IEEE 754). Z uporabo te standardizirane oblike nekaterih decimalnih številk ni mogoče 100-odstotno natančno binarno prikazati (zaokrožitvena napaka). Na to bodite še posebej pozorni, ko uporabljate izračunane vsebine Q-parametrov pri ukazu "pojdi na" ali pozicioniranju.



Priklic funkcij Q-parametrov

Med vnosom obdelovalnega programa pritisnite tipko "Q" (v polju za vnos številk in izbiro osi pod tipko –/+). TNC nato prikaže naslednje gumbe:

Skupina funkcij	Gumb	Stran
Osnovne matematične funkcije	OSNOVNA FUNKCIJE	Stran 289
Kotne funkcije	KOTNA Funkc.	Stran 291
Pogojni stavki (če/potem), skoki	SKOKI	Stran 293
Ostale funkcije	RAZLICNE FUNKCIJE	Stran 296
Neposredni vnos formule	FORMULA	Stran 303
Funkcija za obdelavo kompleksnih kontur	FORMULA KONTURE	Priročnik za cikle
Funkcija za obdelovanje nizov	STRING FORMULA	Stran 307



Ko na ASCII-tipkovnici pritisnete tipko Q, TNC neposredno odpre pogovorno okno za vnos formule.

Če želite definirati ali dodeliti lokalne parametre QL, v tem poljubnem pogovornem oknu najprej pritisnite tipko Q in nato tipko L na ASCII-tipkovnici.

Če želite definirati ali dodeliti remanentne parametre **QR**, v tem poljubnem pogovornem oknu najprej pritisnite tipko **Q** in nato tipko R na ASCII-tipkovnici.



9.2 Družine izdelkov – Q-parametri namesto številskih vrednosti

Uporaba

S funkcijo Q-parametrov **D0: ZUWEISUNG** lahko Q-parametrom dodelite številske vrednosti. Nato v obdelovalnem programu namesto številske vrednosti vnesite Q-parameter.

Primeri NC-nizov

N150 D00 Q10 P01 +25 *	Dodelitev
	Q10 vsebuje vrednost 25
N250 G00 X +Q10 *	Ustreza G00 X +25

Za družine izdelkov sprogramirajte npr. karakteristične izmere obdelovanca kot Q-parametre.

Za obdelavo posameznih kosov dodelite nato vsakemu od teh parametrov ustrezno številsko vrednost.

Primer

Valj s Q-parametri

Polmer valja	R = Q1
Višina valja	H = Q2
Valj Z1	Q1 = +30
	Q2 = +10
Valj Z2	Q1 = +10
-	Q2 = +50




9.3 Opis kontur z matematičnimi funkcijami

Uporaba

S Q-parametri lahko v obdelovalnem programu sprogramirate osnovne matematične funkcije:

- Za izbiro funkcije Q-parametrov pritisnite tipko Q (v polju za vnos številk, desno). Orodna vrstica prikazuje funkcije Q-parametrov.
- Za izbiro osnovnih matematičnih funkcij pritisnite gumb OSNOVNA FUNKCIJA. TNC prikazuje naslednje gumbe:

Pregled

Funkcija	Gumb
D00: DODELITEV npr. D00 Q5 P01 +60 * Neposredna dodelitev vrednosti	D0 X = Y
D01: SEŠTEVANJE npr. D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 * Tvorjenje in dodelitev vsote iz dveh vrednosti	D1 X + Y
D02: ODŠTEVANJE npr. D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * Dodelitev razlike dveh vrednosti	D2 X - Y
D03: MNOŽENJE npr. D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * Dodelitev produkta dveh vrednosti	D3 X * Y
D04: DELJENJE npr. D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * Tvorjenje in dodelitev količnika iz dveh vrednosti Prepovedano: deljenje z 0!	D4 X / Y
D05: KOREN npr. D05 Q50 P01 4 * Tvorjenje in dodelitev korena iz števila Prepovedano: koren iz negativne vrednosti!	D5 Koren

Desno od znaka "=" lahko vnesete:

- dve števili
- dva Q-parametra

eno število in en Q-parameter

Q-parametrom in številskim vrednostim lahko v enačbah poljubno dodajate predznake.







9.4 Kotne funkcije (trigonometrija)

Definicije

Sinus, kosinus in tangens so v skladu z razmerji stranic pravokotnega trikotnika. Pri tem ustreza:

Sinus: $\sin \alpha = a/c$ Kosinus: $\cos \alpha = b/c$ Tangens: $\tan \alpha = a/b = \sin \alpha/\cos \alpha$

Pri tem je:

- c stranica nasproti desnemu kotu
- \blacksquare a stranica nasproti kotu α
- b tretja stranica

Iz tangensa lahko TNC ugotovi kot:

 α = arctan (a/b) = arctan (sin α /cos α)

Primer:

a = 25 mm

b = 50 mm

 α = arctan (a/b) = arctan 0,5 = 26,57°

Dodatno velja:

 $a^{2} + b^{2} = c^{2} (z a^{2} = a x a)$

 $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$



Programiranje kotnih funkcij

Kotne funkcije se pojavijo, ko pritisnete gumb KOTNE FUNKCIJE. TNC prikazuje gumbe iz spodnje preglednice.

Programiranje: primerjajte "Primer: programiranje osnovnih matematičnih operacij".

Funkcija	Gumb
D06: SINUS npr. D06 Q20 P01 -Q5 * Določitev in dodelitev sinusa kota v stopinjah (°).	D6 SIN(X)
D07: COSINUS npr. D07 Q21 P01 -Q5 * Določitev in dodelitev kosinusa kota v stopinjah (°).	FN7 COS(X)
D08: KOREN IZ KVADRATNE VSOTE npr. D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * Določitev in dodelitev dolžine iz dveh vrednosti.	D8 X LEN Y
D13: KOT npr. D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * Določitev in dodelitev kota z arctan iz dveh stranic ali sinusa in kosinusa kota (0 < kot < 360°).	D13 X ANG Y

9.5 Pogojni stavki (če/potem) s Q-parametri

Uporaba

Pri pogojnih stavkih (če/potem) primerja TNC en Q-parameter z drugim Q-parametrom ali številsko vrednostjo. Če je pogoj izpolnjen, TNC nadaljuje obdelovalni program na oznaki, ki je programirana za pogojem (oznaka oglejte si "Označevanje podprogramov in ponovitev delov programov", stran 266). Če pogoj ni izpolnjen, TNC nadaljuje z naslednjim nizom.

Če želite kot podprogram priklicati drug program, za oznako programirajte priklic programa s %.

Brezpogojni skoki

Brezpogojni skoki so skoki, katerih pogoj je vedno (brezpogojno) izpolnjen, npr.

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1 *

Programiranje pogojnih stavkov (če/potem)

9.5 Pogojni s<mark>tav</mark>ki (če/potem) s Q-parametri

Naslov za skok lahko vnesete na 3 načine:

- izberete lahko številko oznake z gumbom LBL-ŠTEVILKA (št. oznake)
- izberete lahko ime oznake z gumbom LBL-NAME
- izberete lahko parameter niza z gumbom QS

Pogojni stavki (če/potem) se pojavijo, ko pritisnete gumb SKOKI. TNC prikazuje naslednje gumbe:

Funkcija	Gumb
D09: ČE JE ENAKO, SKOK npr. D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" * Če sta obe vrednosti ali oba parametra enaka, skok na vneseno oznako.	D9 IF X EO Y GOTO
D10: ČE NI ENAKO, SKOK npr. D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 * Če obe vrednosti ali oba parametra nista enaka, skok na vneseno oznako.	D10 IF X NE V GOTO
D11: ČE JE VEČJE, SKOK npr. D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 Q85 * Če je prva vrednost ali prvi parameter večji od drugega, skok na vneseno oznako.	D11 IF X GT Y GOTO
D12: ČE JE MANJŠE, SKOK npr. D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" * Če je prva vrednost ali prvi parameter manjši od drugega, skok na vneseno oznako.	D12 IF X LT Y GOTO

9.6 Preverjanje <mark>in</mark> spreminjanje Q-parametrov

9.6 Preverjanje in spreminjanje Q-parametrov

Postopek

Q-parametre lahko preverjate in spreminjate med ustvarjanjem, testiranjem in izvajanjem ter v načinih Shranjevanje/urejanje programa, Programski test, Programski tek – Zaporedje nizov in Programski tek – Posamezni niz.

Po potrebi prekinite programski tek (pritisnite npr. zunanjo tipko STOP in gumb NOTRANJA ZAUSTAVITEV) oz. zaustavite programski test.

Q

Za priklic funkcije Q-parametra v načinu Shranjevanje/urejanje programa pritisnite tipko Q oz. gumb Q INFO.

- TNC našteje vse parametre in njim pripadajoče vrednosti. S puščičnimi tipkami ali gumbi za listanje po straneh izberite želeni parameter.
- Če želite vrednost spremeniti, vnesite novo vrednost in jo potrdite s tipko ENT.
- Če vrednosti ne želite spremeniti, pritisnite gumb TRENUTNA VREDNOST ali pa zaprite pogovorno okno s tipko END.

Parametri, ki jih uporablja TNC pri ciklih ali interno, so opremljeni z opombami.

Če želite preveriti ali spremeniti lokalne, globalne ali parametre nizov, pritisnite gumb PRIKAZ PARAMETROV Q QL QR QS. TNC nato prikaže vse trenutne parametre, prav tako pa veljajo tudi prej opisane funkcije.

Potek po bl	pr oki	ogr. h	Tes	t pro⊆]rama				
000 01 01 02 03 04 05 05 06 09 011 012 013 014 015 015 015 015 015 015 017 013 014 020 020 021 022 022 022 022 022 025 025 027 031 031		*0.000 +0.500 +32.00 +32.00 +24.00 +18.000 +8.000 +8.000 +8.000 +41.00 +41.00 +41.50 +41.50 +41.50 +41.50 +41.50 +0.0000 +0.00000 +0.00000 +0.00000 +0.00000 +0.000000 +0.000000 +0.00000000		Blobina r Paktor pr Stranska Globinska Koord, pr Varnostna Varnostna Varnostna Varnostna Stranska Radijcil Servite Stranska Nain rožk Polisk na Stranska Nain rožk Toleranca	extania entriunia p predizera predizera predizera predizera predizera predizera predizera predizera zokurozeval predizera	roge ravnanja ravnanja 1. kosa ni radij .koz.=-1 ko dodaj. enja znjanja znjanja znjanja otni tek =-1 e			
ZACE		ĸ		STRAN	STRAN		AKTUAL. VREDNOST	PARAMETRI PRIKAZ	KONEC

9.7 Dodatne funkcije

Pregled

Dodatne funkcije se pojavijo, ko pritisnete gumb POSEBNE FUNKCIJE. TNC prikazuje naslednje gumbe:

Funkcija	Gumb	Stran
D14:ERROR Sporočilo o napaki	D14 NAPAKA=	Stran 297
D15:PRINT Besedila ali vrednosti Q-parametrov se natisnejo neoblikovano.	D15 TISKANJE	Stran 301
D19:PLC Predaja vrednosti na PLC	D19 PLC=	Stran 302

D14: ERROR: Sporočilo o napaki

S funkcijo **D14** lahko prikažete programsko krmiljena sporočila o napakah, ki jih je določil proizvajalec stroja oz. HEIDENHAIN: ko TNC med programskim tekom ali programskim testom naleti na niz z **D14**, se izvajanje prekine in TNC sporoči napako. V tem primeru morate program znova zagnati. Številka napake: oglejte si spodnjo preglednico.

Območje številk napak	Standardno pogovorno okno
0 299	FN 14: številka napake 0 299
300 999	Pogovorno okno, odvisno od stroja
1000 1099	Sporočila o notranjih napakah (oglejte si preglednico desno)

Primer NC-niza

TNC mora prikazati sporočilo, ki je shranjeno pod številko napake 254.

N180 D14 P01 254 *

Sporočilo o napaki, ki ga je določil HEIDENHAIN

Številka napake	Besedilo
1000	Vreteno?
1001	Manjka orodna os
1002	Premajhen polmer orodja
1003	Prevelik polmer orodja
1004	Prekoračeno območje
1005	Napačen začetni položaj
1006	ROTACIJA ni dovoljena
1007	FAKTOR MERILA ni dovoljen
1008	ZRCALJENJE ni dovoljeno
1009	Zamik ni dovoljen
1010	Manjka pomik
1011	Napačna vrednost vnosa
1012	Napačen predznak
1013	Kot ni dovoljen
1014	Tipalna točka ni dosegljiva
1015	Preveč točk



Številka napake	Besedilo
1016	Protislovni vnos
1017	Nepopoln CIKEL
1018	Napačno definirana ravnina
1019	Programirana je napačna os
1020	Napačno število vrtljajev
1021	Popravek polmera ni definiran
1022	Zaobljenost ni definirana
1023	Prevelik polmer zaobljenja
1024	Nedefiniran zagon programa
1025	Prevelika programska razvejanost
1026	Manjka referenca kota
1027	Nedefiniran obdelovalni cikel
1028	Premajhna širina utora
1029	Premajhen žep
1030	Q202 ni definiran
1031	Q205 ni definiran
1032	Q218 mora biti večji od Q219
1033	CIKEL 210 ni dovoljen
1034	CYCL 211 ni dovoljen
1035	Q220 je prevelik
1036	Q222 mora biti večji od Q223
1037	Q244 mora biti večji od 0
1038	Q245 ne sme biti enak Q246
1039	Območje kota mora biti 360°
1040	Q223 mora biti večji od Q222
1041	Q214: 0 ni dovoljeno

1

Številka napake	Besedilo
1042	Nedefinirana smer premikanja
1043	Nobena preglednica ničelnih točk ni aktivna
1044	Napaka položaja: sredina 1. osi
1045	Napaka položaja: sredina 2. osi
1046	Premajhna vrtina
1047	Prevelika vrtina
1048	Premajhen čep
1049	Prevelik čep
1050	Premajhen žep: dodelava 1. osi
1051	Premajhen žep: dodelava 2. osi
1052	Prevelik žep: izvržek 1. osi
1053	Prevelik žep: izvržek 2. osi
1054	Premajhen čep: izvržek 1. osi
1055	Premajhen čep: izvržek 2. osi
1056	Prevelik čep: dodelava 1. osi
1057	Prevelik čep: dodelava 2. osi
1058	TCHPROBE 425: napaka največje mere
1059	TCHPROBE 425: napaka najmanjše mere
1060	TCHPROBE 426: napaka največje mere
1061	TCHPROBE 426: napaka najmanjše mere
1062	TCHPROBE 430: prevelik premer
1063	TCHPROBE 430: premajhen premer
1064	Definirana ni nobena merilna os
1065	Prekoračena toleranca loma orodja
1066	Q247 ne sme biti enak 0
1067	Vnos Q247 mora biti večji od 5
1068	Preglednica ničelnih točk?
1069	Način rezkanja Q351 ne sme biti enak 0
1070	Zmanjšanje globine navoja



Številka napake	Besedilo
1071	Izvedba umerjanja
1072	Prekoračena toleranca
1073	Aktiven premik na niz
1074	ORIENTACIJA ni dovoljena
1075	3D-ROT ni dovoljena
1076	Aktivacija 3D-ROT
1077	Vnos negativne globine
1078	Q303 v merilnem ciklu ni definiran!
1079	Orodna os ni dovoljena
1080	Napačno izračunane vrednosti
1081	Protislovne merilne točke
1082	Napačno vnesena varna višina
1083	Protisloven način vboda
1084	Nedovoljen obdelovalni cikel
1085	Vrstica je zaščitena pred pisanjem
1086	Predizmera je večja od globine
1087	Nedefiniran kot konice
1088	Protislovni podatki
1089	Položaj utora 0 ni dovoljen
1090	Primik ne sme biti enak 0
1091	Preklop Q399 ni dovoljen
1092	Orodje ni definirano
1093	Številka orodja ni dovoljena
1094	lme orodja ni dovoljeno
1095	Programska možnost ni aktivna
1096	Obnovitev kinematike ni mogoča
1097	Funkcija ni dovoljena
1098	Neskladne mere surovca
1099	Merilni položaj ni dovoljen



Φ
1
U
Y
5
4
Φ
Ľ
0
Q
0
n

Številka napake	Besedilo
1100	Dostop do kinematike ni mogoč
1101	Merilni pol. ni v obm. premik.
1102	Kompenzacija prednastavitve ni mogoča

D15 PRINT: tiskanje besedil ali vrednosti Q-parametrov



Nastavitev podatkovnega vmesnika: v menijskem elementu NATISNI oz. TEST TISK določite mesto, kamor naj TNC shranjuje besedila ali vrednosti Q-parametrov. Oglejte si "Dodelitev", stran 590..

S funkcijo **D15** lahko prek podatkovnega vmesnika pošljete vrednosti Q-parametrov in sporočila o napakah v tiskalnik. Če vrednosti interno shranite ali pošljete v tiskalnik, TNC shrani podatke v datoteki %FN 15RUN.A (tiskanje med programskim tekom) ali v datoteki %FN15SIM.A (tiskanje med programskim testom).

Prenos se shrani v medpomnilnik in se izvede najpozneje ob koncu programa ali ob zaustavitvi programa. V načinu Posamezni niz se prenos podatkov zažene ob koncu niza.

Tiskanje pogovornih oken in sporočil o napaki s FN 15: PRINT "številska vrednost"

Številska vrednost 0 do 99:Pogovorna okna za cikle proizvajalcaOd 100:PLC-sporočila o napakah

Primer: natis številke pogovornega okna 20

N67 D15 P01 20 *

Tiskanje pogovornih oken in Q-parametrov s D15 PRINT "Q-Parameter"

Primer uporabe: beleženje merjenja obdelovanca.

Hkrati lahko natisnete do šest Q-parametrov in številčnih vrednosti. TNC jih loči s poševnicami.

Primer: natis pogovornega okna 1 in številske vrednosti Q1

N70 D15 P01 1 P02 Q1 *

Roćno obratov.	Programin	anje in	edi	tiranje	2.	
RS232 in	nterface	RS422	2 in	terface	·	
			_		.	M
Mode of	op.: FE1	Mode	of	⊃p.: FE	1	
Baud rat	:e	Baud	rate	2		s 🗆
	9600		:	9600		
EXT2 :	9600	EXT2	:	9600		
LSV-2:	115200	LSV-2	2:	115200		т Д. Д
						4
Assign:						
						∲ ∔ ∔
Print	:					· • •
Print-te	esti	-		and 2		5100%
Depender	.t filos'			nceu z		
Dependen	it fffest		14101	18(IC		
						<u>.</u>
						(e. 8 -
						2
	5232 5422 DTAGNOZA	UPORABN.	POMOC	EKSTERNI	TNCOPT	KONEC
IFI U SE	ETUP	PARAMETRI		OFF ON	OFF ON	NONLL



D19 PLC: prenos vrednosti na PLC

S funkcijo D19 lahko na PLC prenesete do dve številski vrednosti ali Q-parametra.

Razpon koraka in enota: 0,1 μm oz. 0,0001°

Primer: prenos številske vrednosti 10 (ustreza 1 μm oz. 0,001°) na PLC

N56 D19 P01 +10 P02 +Q3 *

9.8 Neposredni vnos formule

Vnos formule

Z gumbi lahko matematične formule, ki vsebujejo več matematičnih operacij, vnesete neposredno v obdelovalni program.

Funkcije matematičnih operacij se prikažejo, ko pritisnete gumb FORMULA. TNC prikazuje naslednje gumbe v več vrsticah:

Matematična operacija	Gumb
Seštevanje npr. Q10 = Q1 + Q5	•
Odštevanje npr. Q25 = Q7 − Q108	-
Množenje npr. Q12 = 5 * Q5	•
Deljenje npr. $Q25 = Q1 / Q2$,
Oklepaj npr. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	C
Zaklepaj npr. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	>
Kvadriranje vrednosti (angl. square) npr. Q15 = SQ 5	50
Korenjenje (angl. square root) npr. Q22 = SQRT 25	SQRT
Sinus kota npr. Q44 = SIN 45	SIN
Kosinus kota npr. Q45 = COS 45	COS
Tangens kota npr. Q46 = TAN 45	TAN
Arkus sinus Obratna funkcija sinusa; določanje kota iz razmerja nasprotna kateta/hipotenuza npr. $Q10 = ASIN 0,75$	ASIN
Arkus kosinus Obratna funkcija kosinusa; določanje kota iz razmerja priležna kateta/hipotenuza npr. Q11 = ACOS Q40	ACOS



Matematična operacija	Gumb
Arkus tangens Obratna funkcija tangensa; določanje kota iz razmerja nasprotna kateta/priležna kateta npr. Q12 = ATAN Q50	ATAN
Potenciranje vrednosti npr. Q15 = 3^3	~
Konstanta PI (3,14159) npr. Q15 = PI	PI
Naravni logaritem (LN) števila Osnovno število 2,7183 npr. Q15 = LN Q11	LN
Logaritem števila, osnovno število 10 npr. Q33 = LOG Q22	LOG
Eksponencialna funkcija, 2,7183 na n-potenco npr. Q1 = EXP Q12	EXP
Negiranje vrednosti (množenje z -1) npr. Q2 = NEG Q1	NEG
Zaokroževanje za decimalno vejico Integralno število npr. Q3 = INT Q42	INT
Absolutna vrednost števila npr. Q4 = ABS Q22	ABS
Zaokroževanje pred decimalno vejico Frakcioniranje npr. Q5 = FRAC Q23	FRAC
Preverjanje predznaka številke npr. Q12 = SGN Q50 Če je povratna vrednost Q12 = 1, potem je Q50 >= 0. Če je povratna vrednost Q12 = -1, potem je Q50 < 0.	SGN
Izračun načinovne vrednosti (ostanek deljenja) npr. Q12 = 400 % 360 Rezultat: Q12 = 40	*

Matematična pravila

Za programiranje matematičnih formul veljajo naslednja pravila:

Vrstni red matematičnih operacij

12 Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35

- **1.** računski korak 5 * 3 = 15
- **2.** računski korak 2 * 10 = 20
- **3.** računski korak 15 + 20 = 35

ali

13 Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73

- 1. računski korak 10 na kvadrat = 100
- 2. računski korak 3 na tretjo = 27
- **3.** računski korak 100 27 = 73

Distributivnostni zakon

Zakon o porazdelitvi pri računanju z oklepaji

a * (b + c) = a * b + a * c



Primer vnosa

Izračun kota z arctan iz nasprotne katete (Q12) in priležne katete	е
(Q13); dodelitev rezultata Q25:	

Q	FORMULA	Izbira vnosa formule: pritisnite tipko Q in gumb FORMULA ali pa uporabite hitri zagon:
Q	_	Pritisnite tipko Q na ASCII-tipkovnici.
ŠТ. Р	ARAME	TRA ZA REZULTAT?
ENT	25	Vnesite številko parametra.
	ATAN	Pomaknite se po orodni vrstici in izberite funkcijo za arkus tangens.
	ţ	Pomaknite se po orodni vrstici in izberite oklepaj.
Q	12	Vnesite številko Q-parametra 12.
,		Izberite deljenje.
Q	13	Vnesite številko Q-parametra 13.
,		Izberite zaklepaj in končajte vnos formule.

Primer NC-niza

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



9.9 Parametri nizov

Funkcije obdelave nizov

Obdelavo nizov s $\ensuremath{\mathbf{QS}}\xspace$ -parametri lahko uporabite, da ustvarite spremenljive nize.

Parametrskemu nizu lahko dodelite niz (črke, številke, posebni znaki, krmilni znaki in presledki) z dolžino do 256 znakov. Dodeljene oz. vnesene vrednosti lahko obdelujete in preverjate s funkcijami, ki so opisane v nadaljevanju. Tako kot pri programiranju Q-parametrov imate skupno na voljo 2000 QS-parametrov (oglejte si tudi "Princip in pregled funkcij" na strani 284).

V funkcijah Q-parametrov FORMULA NIZA in FORMULA so različne funkcije za izvedbo parametrov nizov.

Funkcije FORMULE NIZA	Gumb	Stran
Dodelitev parametra niza	STRING	Stran 308
Povezovanje parametrov nizov		Stran 309
Pretvorba številske vrednosti v parameter niza	TOCHAR	Stran 310
Kopiranje delnega niza iz parametra niza	SUBSTR	Stran 311
Kopiranje sistemskih podatkov v parametru niza	SYSSTR	Stran 312



Funkcije niza v funkciji FORMULA	Gumb	Stran
Pretvorba parametra niza v številsko vrednost	TONUMB	Stran 314
Preverjanje parametra niza	INSTR	Stran 315
Ugotavljanje dolžine parametra niza	STRLEN	Stran 316
Primerjanje abecednega zaporedja	STRCOMP	Stran 317



Če uporabljate funkcijo FORMULA NIZA, je rezultat izvedene matematične operacije vedno niz. Če uporabljate funkcijo FORMULA, je rezultat izvedene matematične operacije vedno številska vrednost.

Dodelitev parametra niza

Preden lahko uporabite spremenljivko niza, jo morate najprej dodeliti. Za to uporabite ukaz DECLARE STRING.



Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.



Izberite meni funkcij za definiranje različnih funkcij z navadnim besedilom



Izberite funkcijo DECLARE STRING.

Izberite funkcije niza

Primer NC-niza:

N37 DECLARE STRING QS10 = "OBDELOVANEC"

Povezovanje parametrov nizov

S povezovalnim operatorjem (parameter niza || parameter niza) lahko med seboj povežete več parametrov niza.



Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.

- PROGRAMSKE FUNKCIJE
- Izberite meni funkcij za definiranje različnih funkcij z navadnim besedilom

STRING FUNKCIJE	
STRING FORMULA	

- Izberite funkcije niza
- Izberite funkcijo FORMULA NIZA.
- Vnesite številko parametra niza, v katerem naj TNC shrani povezani niz, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko parametra niza, v katerem je shranjen prvi delni niz, in potrdite s tipko ENT: TNC prikazuje povezovalni simbol ||.
- Potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko parametra niza, v katerem je shranjen drugi delni niz, in potrdite s tipko ENT.
- Postopek ponavljajte, dokler ne izberete vseh delnih nizov za povezavo, in končajte s tipko END.

Primer: za QS10 želite, da vsebuje celotno besedilo iz QS12, QS13 in QS14.

N37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

Vsebine parametrov:

- QS12: Obdelovanec
- QS13: Stanje:
- QS14: Izvržek
- **QS10:** Stanje obdelovanca: izvržek

Pretvorba številske vrednosti v parameter niza

S funkcijo TOCHAR TNC pretvori številsko vrednost v parameter niza. Na ta način lahko številske vrednosti povežete s spremenljivkami niza.



Izberite funkcije Q-parametrov

- Izberite funkcijo FORMULA NIZA.
- Izberite funkcijo za pretvorbo številske vrednosti v parameter niza.
- Vnesite številko ali želeni Q-parameter, ki naj ga TNC pretvori, in potrdite s tipko ENT.
- Po želji lahko vnesete število mest za decimalno vejico, ki naj jih TNC hkrati pretvori, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.

Primer: parameter Q50 želite pretvoriti v parameter niza QS11 ter uporabiti 3 decimalna mesta.

N37 QS11 = TOCHAR (DAT+Q50 DECIMALS3)



Kopiranje delnega niza iz parametra niza

S funkcijo SUBSTR lahko iz parametra niza kopirate definirano območje.



SUBSTR

- Izberite funkcije Q-parametrov
- Izberite funkcijo FORMULA NIZA.
- Vnesite številko parametra, v katerem naj TNC shrani kopirano zaporedje znakov, in potrdite s tipko ENT.
- Izberite funkcijo za izrez delnega niza.
- Vnesite številko QS-parametra, iz katerega želite kopirati delni niz, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko mesta, od katerega naprej želite kopirati delni niz, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite število znakov, ki jih želite kopirati, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.



Upoštevajte, da se prvi znak besedilnega zaporedja začne na 0. mestu.

Primer: želite, da se iz parametra niza QS10 od tretjega mesta (BEG2) preberejo štiri znake dolg delni nizi (LEN4).

N37 QS13 = SUBSTR (SRC_QS10 BEG2 LEN4)

Kopiranje sistemskih podatkov v parameter niza

S funkcijo SYSSTR lahko sistemske podatke kopirate v parametre nizov. Trenutno je na voljo samo branje trenutnega sistemskega časa:



9.9 Parametri nizov

- Izberite funkcije Q-parametrov
- Izberite funkcijo FORMULA NIZA.
 - Vnesite številko parametra, v katerem naj TNC shrani kopirano zaporedje znakov, in potrdite s tipko ENT.
 - Izberite funkcijo za kopiranje sistemskih podatkov.
 - Vnesite številko sistemskega ključa za sistemski čas ID321, ki ga želite kopirati, in potrdite s tipko ENT.
 - Vnesite indeks za sistemski ključ. Definirajte obliko prikaza sistemskega časa in potrdite s tipko ENT (glejte opis v nadaljevanju).
 - Indeks vrste vira za branje trenutno nima funkcije, potrdite s tipko NO ENT.
 - Številka za uporabo v besedilu trenutno nima funkcije, potrdite s tipko NO ENT.
 - Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.



Ta funkcija je pripravljena za prihodnje razširitve. Parametra IDX in DAT trenutno nimata funkcije.



Za oblikovanje datuma lahko uporabite naslednje oblike:

- 00: DD.MM.LLLL hh:mm:ss
- 01: D.MM.LLLL h:mm:ss
- 02: D.MM.LLLL h:mm
- 03: D.MM.LL h:mm
- 04: LLLL-MM-DD- hh:mm:ss
- 05: LLLL-MM-DD hh:mm
- 06: LLLL-MM-DD h:mm
- 07: LL-MM-DD h:mm
- 08: DD.MM.LLLL
- 09: D.MM.LLLL
- 10: D.MM.LL
- 11: LLLL-MM-DD
- 12: LL-MM--DD
- 13: hh:mm:ss
- 14: h:mm:ss
- 15: h:mm

Primer: trenutni sistemski datum želite prebrati v obliki DD.MM.LLLL in shraniti v parametru QS13.

N70 QS13 = SYSSTR (ID321 NR0)

Pretvorba parametra niza v številsko vrednost

Funkcija **TONUMB** pretvori parameter niza v številsko vrednost. Vrednost za pretvorbo naj bo sestavljena samo iz številskih vrednosti.



QS-parameter za pretvorbo lahko vsebuje samo številsko vrednost, ker TNC v nasprotnem primeru sporoči napako.



Izberite funkcije Q-parametrov

- Izberite funkcijo FORMULA.
 - Vnesite številko parametra niza, v katerem naj TNC shrani številsko vrednost, in potrdite s tipko ENT.



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Izberite funkcijo za pretvorbo parametra niza v številsko vrednost.
- Vnesite številko QS-parametra, ki naj ga TNC pretvori, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.

Primer: če želite parameter niza QS11 pretvoriti v številski parameter Q82.

N37 Q82 = TONUMB (SRC_QS11)



Preverjanje parametra niza

S funkcijo **INSTR** lahko preverite, ali oz. kje je parameter niza v nekem drugem parametru niza.



- Izberite funkcije Q-parametrov
- FORMULA
- Izberite funkcijo FORMULA.
- Vnesite številko Q-parametra, v katerem naj TNC shrani mesto, na katerem se prične iskano besedilo, in potrdite s tipko ENT.



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Izberite funkcijo za preverjanje parametra niza.
- Vnesite številko QS-parametra, v katerem je shranjeno iskano besedilo, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko QS-parametra, ki naj ga TNC preišče, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko mesta, od katerega naprej naj TNC išče delni niz, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.

Upoštevajte, da se prvi znak besedilnega zaporedja začne na 0. mestu.

Če TNC ne najde iskanega delnega niza, shrani celotno dolžino preiskanega niza (štetje se tukaj začne z 1) v parameter rezultatov.

Če se iskani delni niz pojavi večkrat, TNC sporoči prvo mesto, na katerem najde delni niz.

Primer: če želite v QS10 poiskati besedilo, ki je shranjeno v parametru QS13. Iskanja začnite od tretjega mesta.

N37 Q50 = INSTR (SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2)

Ugotavljanje dolžine parametra niza

Funkcija STRLEN prikaže dolžino besedila, ki je shranjeno v izbranem parametru niza.



- Izberite funkcije Q-parametrov
- FORMULA
- Izberite funkcijo FORMULA.
- Vnesite številko Q-parametra, v katerem naj TNC shrani ugotovljeno dolžino niza, in potrdite s tipko ENT.



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Izberite funkcijo za ugotavljanje dolžine besedila parametra niza.
- Vnesite številko QS-parametra, pri katerem naj TNC ugotovi dolžino, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.

Primer: ugotoviti želite dolžino QS15.

N37 Q52 = STRLEN (SRC_QS15)



Primerjava abecednega zaporedja

S funkcijo STRCOMP lahko primerjate abecedno zaporedje parametrov niza.



Izberite funkcije Q-parametrov

- Izberite funkcijo FORMULA.
 - Vnesite številko Q-parametra, v katerem naj TNC shrani rezultat primerjave, in potrdite s tipko ENT.



- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Izberite funkcijo za primerjavo parametrov nizov.
- Vnesite številko prvega QS-parametra, ki naj ga TNC primerja, in potrdite s tipko ENT.
- Vnesite številko drugega QS-parametra, ki naj ga TNC primerja, in potrdite s tipko ENT.
- Oklepaj zaprite s tipko ENT in vnos končajte s tipko END.



TNC vrne naslednje rezultate:

- 0: primerjani QS-parametri so identični
- -1: prvi QS-parameter je abecedno pred drugim QSparametrom
- +1: prvi QS-parameter je abecedno za drugim QSparametrom

Primer: primerjati želite abecedno zaporedje med QS12 in QS14.

N37 Q52 = STRCOMP (SRC_QS12 SEA_QS14)

9.10 Privzeti Q-parametri

Q-parametrom Q100 do Q199 TNC določi vrednosti. Q-parametrom se dodelijo:

- Vrednosti iz PLC-ja
- Podatki o orodju in vretenu
- Podatki o stanju delovanja
- Merilni rezultati iz ciklov tipalnega sistema itd.



Privzetih Q-parametrov (QS-parametrov) med Q100 in Q199 (QS100 in QS199) v NC-programih ne smete uporabiti za računske parametre, sicer lahko nastopijo neželeni učinki.

Vrednosti iz PLC-ja: Q100 do Q107

TNC uporablja parametre Q100 do Q107 za prevzem vrednosti iz PLC-ja v NC-program.

WMAT-niz: QS100

TNC shrani material, ki je definiran v WMAT-nizu, v parameter QS100.

Polmer aktivnega orodja: Q108

Aktivna vrednost polmera orodja se dodeli parametru Q108. Q108 je sestavljen iz:

- polmera orodja R (preglednica orodij ali niz G99)
- delta vrednosti DR iz preglednice orodij
- delta vrednosti DR iz niza T



Polmer orodja ostane shranjen v TNC-ju tudi po prekinitvi električnega napajanja.



Orodna os: Q109

Vrednost parametra Q109 je odvisna od trenutne orodne osi:

Orodna os	Vrednost parametra
Definirana ni nobena orodna os	Q109 = -1
X-os	Q109 = 0
Y-os	Q109 = 1
Z-os	Q109 = 2
U-os	Q109 = 6
V-os	Q109 = 7
W-os	Q109 = 8

Stanje vretena: Q110

Vrednost parametra Q110 je odvisna od nazadnje programirane Mfunkcije za vreteno:

M-funkcija	Vrednost parametra
Definirano ni nobeno stanje vretena	Q110 = -1
M3: VKLOPLJENO vreteno, v smeri urinih kazalcev	Q110 = 0
M4: VKLOPLJENO vreteno, v nasprotni smeri urinih kazalcev	Q110 = 1
M5 za M3	Q110 = 2
M5 za M4	Q110 = 3

Dovod hladila: Q111

M-funkcija	Vrednost parametra
M8: VKLOP hladila	Q111 = 1
M9: IZKLOP hladila	Q111 = 0

Faktor prekrivanja: Q112

TNC določi za parameter Q112 faktor prekrivanja pri rezkanju žepov (MP7430).



V program vnesene mere: Q113

Vrednost parametra Q113 je pri povezavi s PGM CALL odvisna od vnesenih mer programa, ki kot prvi prikliče druge programe.

Vnesene mere glavnega programa	Vrednost parametra
Metrični sistem (mm)	Q113 = 0
Palčni sistem (palci)	Q113 = 1

Dolžina orodja: Q114

Trenutna vrednosti dolžine orodja se dodeli parametru Q114.

Aktivna vrednost dolžine orodja se dodeli parametru Q114. Q114 je sestavljen iz:

- dolžine orodja (preglednica orodij ali niz G99)
- delta-vrednosti DL iz preglednice orodij
- delta vrednosti DR iz niza T



Dolžina orodja ostane shranjena v TNC-ju tudi po prekinitvi električnega napajanja.

Koordinate po tipanju med programskim tekom

Parametri Q115 do Q119 prejmejo po programiranem merjenju s tipalnim sistemom koordinate položaja vretena v času tipanja. Koordinate se navezujejo na referenčno točko, ki je aktivna v ročnem načinu.

Dolžina tipala in polmer tipalne glave se za te koordinate ne upoštevata.

Koordinatna os	Vrednost parametra
Os X	Q115
Y-os	Q116
Z-os	Q117
IV. os odvisno od MP100	Q118
V. os odvisno od MP100	Q119



Odstopanje med dejansko in želeno vrednostjo pri samodejnem merjenju orodja s TT 130

Odstopanje med dejansko in želeno vrednostjo	Vrednost parametra
Dolžina orodja	Q115
Polmer orodja	Q116

Vrtenje obdelovalne ravnine s koti obdelovanca: koordinate, ki jih je izračunal TNC, za rotacijske osi

Koordinate	Vrednost parametra
A-os	Q120
B-os	Q121
Os C	Q122



Merilni rezultati ciklov tipalnega sistema (oglejte si tudi uporabniški priročnik za programiranje ciklov)

Izmerjene dejanske vrednosti	Vrednost parametra
Kot premic	Q150
Sredina na glavni osi	Q151
Sredina na pomožni osi	Q152
Premer	Q153
Dolžina žepa	Q154
Širina žepa	Q155
Dolžina v ciklu izbrane osi	Q156
Položaj sredinske osi	Q157
Kot A-osi	Q158
Kot B-osi	Q159
Koordinata v ciklu izbrane osi	Q160

-

Ugotovljeni prostorski kot	Vrednost parametra
Rotacija okoli A-osi	Q170
Rotacija okoli B-osi	Q171
Rotacija okoli C-osi	Q172



Stanje obdelovanca	Vrednost parametra
Dobro	Q180
Dodelava	Q181
Izvržek	Q182

Izmerjeno odstopanje s ciklom 440	Vrednost parametra
Os X	Q185
Y-os	Q186
Z-os	Q187
Označevalnik za cikle	Q188

Izmera orodja z BLUM-laserjem	Vrednost parametra
Rezervirano	Q190
Rezervirano	Q191
Rezervirano	Q192
Rezervirano	Q193

Rezervirano za notranjo uporabo	Vrednost parametra
Označevalnik za cikle	Q195
Označevalnik za cikle	Q196
Označevalnik za cikle (obdelovalne slike)	Q197
Številka nazadnje aktivnega merilnega cikla	Q198

Stanje izmere orodja s TT	Vrednost parametra
Orodje znotraj tolerance	Q199 = 0,0
Orodje je obrabljeno (prekoračen LTOL/RTOL)	Q199 = 1,0
Orodje je zlomljeno (prekoračen LBREAK/RBREAK)	Q199 = 2,0



9.11 Primeri programiranja

Primer: elipsa

Potek programa

- Kontura elipse se približa s številnimi majhnimi premicami (definirano s Q7). Več kot je definiranih izračunskih korakov, bolj gladka bo kontura.
- Smer rezkanja določite z začetnim in končnim kotom v ravnini:
 Smer obdelave v smeri urinih kazalcev: začetni kot > končni kot
 Smer obdelave v nasprotni smeri urinih kazalcev:
- začetni kot < končni kot
- Polmer orodja se ne upošteva.



%ELIPSA G71 *	
N10 Q1 = +50 *	Sredina X-osi
N20 Q2 = $+50 *$	Sredina Y-osi
N30 Q3 = $+50 *$	Polos X
N40 Q4 = $+30 *$	Polos Y
N50 Q5 = $+0 *$	Začetni kot v ravnini
N60 Q6 = $+360 *$	Končni kot v ravnini
N70 Q7 = $+40 *$	Število računskih korakov
N80 Q8 = $+30 *$	Rotacijski položaj elipse
N90 Q9 = $+5 *$	Globina rezkanja
N100 Q10 = $+100 *$	Globinski pomik
N110 Q11 = $+350 *$	Pomik pri rezkanju
N120 Q12 = +2 *	Varnostna razdalja za predpozicioniranje
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definicija surovca
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N180 L10,0 *	Priklic obdelave


N190 G00 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa
N200 G98 L10 *	Podprogram 10: obdelava
N210 G54 X+Q1 Y+Q2 *	Zamik ničelne točke v središče elipse
N220 G73 G90 H+Q8 *	Izračun rotacijskega položaja v ravnini
N230 Q35 = $(Q6 - Q5) / Q7 *$	Izračun kotnega koraka
N240 Q36 = +Q5 *	Kopiranje začetnega kota
N250 Q37 = $+0 + 0 *$	Nastavitev števca rezanja
N260 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Izračun X-koordinate začetne točke
N270 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Izračun Y-koordinate začetne točke
N280 G00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3 *	Primik na začetno točko v ravnini
N290 Z+Q12 *	Predpozicioniranje na varnostno razdaljo na osi vretena
N300 G01 Z-Q9 FQ10 *	Premik na obdelovalno globino
N310 G98 L1 *	
N320 Q36 = Q36 + Q35 *	Posodobitev kota
N330 Q37 = Q37 + 1 *	Posodobitev števca rezanja
N340 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Izračun trenutne X-koordinate
N350 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Izračun trenutne Y-koordinate
N360 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11 *	Premik na naslednjo točko
N370 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1 *	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na oznako 1
N380 G73 G90 H+0 *	Ponastavitev rotacije
N390 G54 X+0 Y+0 *	Ponastavitev zamika ničelne točke
N400 G00 G40 Z+Q12 *	Premik na varnostno razdaljo
N410 G98 L0 *	Konec podprograma
N99999999 %ELIPSA G71 *	



Primer: vbočen valj s krožnim rezkalom

Potek programa

- Program deluje samo s krožnim rezkalom in dolžina orodja se nanaša na središče krogle.
- Kontura valja se približa s številnimi majhnimi premicami (definirano s Q13). Več kot je definiranih rezov, bolj gladka bo kontura.
- Valj se rezka z vzdolžnimi rezi (tukaj: vzporedno z Y-osjo).
- Smer rezkanja določite z začetnim in končnim kotom v prostoru:
 Smer obdelave v smeri urinih kazalcev: začetni kot > končni kot
 Smer obdelave v nasprotni smeri urinih kazalcev: začetni kot < končni kot
- Polmer orodja je popravljen samodejno



%VALJ G71 *	
N10 Q1 = +50 *	Sredina X-osi
N20 Q2 = $+0 *$	Sredina Y-osi
N30 Q3 = $+0 *$	Sredina Z-osi
N40 Q4 = $+90 *$	Začetni kot prostora (ravnina Z/X)
N50 Q5 = $+270 *$	Končni kot prostora (ravnina Z/X)
N60 Q6 = $+40 $ *	Polmer valja
N70 Q7 = $+100 *$	Dolžina valja
N80 Q8 = $+0 *$	Rotacijski položaj v ravnini X/Y
N90 Q10 = +5 *	Predizmera polmera valja
N100 Q11 = +250 *	Pomik pri globinskem primiku
N110 Q12 = $+400 *$	Pomik pri rezkanju
N120 Q13 = +90 *	Število rezov
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Definicija surovca
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja
N180 L10,0 *	Priklic obdelave
N190 Q10 = +0 *	Ponastavitev predizmere
N200 L10,0	Priklic obdelave



N210 G00 G40 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa			
N220 G98 L10 *	Podprogram 10: obdelava			
N230 Q16 = Q6 - Q10 - Q108 *	Izračun predizmere in orodja glede na polmer valja			
N240 Q20 = +1 *	Nastavitev števca rezanja			
N250 Q24 = +Q4 *	Kopiranje začetnega kota prostora (ravnina Z/X)			
N260 Q25 = $(Q5 - Q4) / Q13 *$	Izračun kotnega koraka			
N270 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3 *	Zamik ničelne točke v sredino valja (X-os)			
N280 G73 G90 H+Q8 *	Izračun rotacijskega položaja v ravnini			
N290 G00 G40 X+0 Y+0 *	Predpozicioniranje v ravnini v sredini valja			
N300 G01 Z+5 F1000 M3 *	Predpozicioniranje na osi vretena			
N310 G98 L1 *				
N320 I+0 K+0 *	Določanje pola v ravnini Z/X			
N330 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Primik na začetni položaj na valju, poševni vbod v material			
N340 G01 G40 Y+Q7 FQ12 *	Vzdolžni rez v smeri Y+			
N350 Q20 = $+Q20 + 1 *$	Posodobitev števca rezanja			
N360 Q24 = $+Q24 + +Q25 *$	Posodobitev prostorskega kota			
N370 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99 *	Poizvedba, ali je že gotovo, in če drži, skok na konec			
N380 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Premik na približani "lok" za naslednji vzdolžni rez			
N390 G01 G40 Y+0 FQ12 *	Vzdolžni rez v smeri Y-			
N400 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Posodobitev števca rezanja			
N410 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Posodobitev prostorskega kota			
N420 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1 *	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na LBL 1			
N430 G98 L99 *				
N440 G73 G90 H+0 *	Ponastavitev rotacije			
N450 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Ponastavitev zamika ničelne točke			
N460 G98 L0 *	Konec podprograma			
N99999999 %VALJ G71 *				

Primer: izbočena krogla s čelnim rezkalom

Potek programa

- Program deluje samo s čelnim rezkalom.
- Kontura krogle se približa s številnimi majhnimi premicami (ravnina Z/X, definirano s Q14). Manjši kot je definirani kotni korak, bolj gladka bo kontura.
- Število konturnih rezov določite s kotnim korakom v ravnini (s Q18).
- Krogla se rezka s 3D-rezom od spodaj navzgor.
- Polmer orodja je popravljen samodejno



%KROGLA G71 *	
N10 Q1 = $+50 *$	Sredina X-osi
N20 Q2 = $+50 *$	Sredina Y-osi
N30 Q4 = $+90 *$	Začetni kot prostora (ravnina Z/X)
N40 Q5 = $+0 *$	Končni kot prostora (ravnina Z/X)
N50 Q14 = +5 *	Kotni korak v prostoru
N60 Q6 = +45 *	Polmer krogle
N70 Q8 = $+0 *$	Začetni kot rotacijskega položaja v ravnini X/Y
N80 Q9 = $+360 *$	Končni kot rotacijskega položaja v ravnini X/Y
N90 Q18 = $+10 $ *	Kotni korak v ravnini X/Y za grobo rezkanje
N100 Q10 = +5 *	Predizmera polmera krogle za grobo rezkanje
N110 Q11 = +2 *	Varnostna razdalja za predpozicioniranje na osi vretena
N120 Q12 = +350 *	Pomik pri rezkanju
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Definicija surovca
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N160 T1 G17 S4000 *	Priklic orodja
N170 G00 G40 G90 Z+250 *	Odmik orodja

N180 L10,0 *	Priklic obdelave			
N190 Q10 = +0 *	Ponastavitev predizmere			
N200 Q18 = +5 *	Kotni korak v ravnini X/Y za fino rezkanje			
N210 L10,0 *	Priklic obdelave			
N220 G00 G40 Z+250 M2 *	Odmik orodja, konec programa			
N230 G98 L10 *	Podprogram 10: obdelava			
N240 Q23 = Q11 + Q6 $*$	Izračun Z-koordinate za predpozicioniranje			
N250 Q24 = +Q4 *	Kopiranje začetnega kota prostora (ravnina Z/X)			
N260 Q26 = Q6 + Q108 *	Popravek polmera krogle za predpozicioniranje			
N270 Q28 = +Q8 *	Kopiranje rotacijskega položaja v ravnini			
N280 Q16 = Q6 + $-Q10 *$	Upoštevanje predizmere pri polmeru krogle			
N290 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16 *	Zamik ničelne točke v središče krogle			
N300 G73 G90 H+Q8 *	Izračun začetnega kota rotacijskega položaja v ravnini			
N310 G98 L1 *	Predpozicioniranje na osi vretena			
N320 I+0 J+0 *	Določanje pola v ravnini X/Y za predpozicioniranje			
N330 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12 *	Predpozicioniranje v ravnini			
N340 I+Q108 K+0 *	Določanje pola v ravnini Z/X za zamik polmera orodja			
N350 G01 Y+0 Z+0 FQ12 *	Premik na globino			
N360 G98 L2 *				
N370 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12 *	Premik približanega "loka" navzgor			
N380 Q24 = Q24 - Q14 *	Posodobitev prostorskega kota			
N390 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2 *	Poizvedba, ali je lok gotov, in če ne drži, potem nazaj na LBL 2			
N400 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12 *	Primik na končni kot v prostoru			
N410 G01 G40 Z+Q23 F1000 *	Odmik na osi vretena			
N420 G00 G40 X+Q26 *	Predpozicioniranje za naslednji lok			
N430 Q28 = Q28 + Q18 *	Posodobitev rotacijskega položaja v ravnini			
N440 Q24 = +Q4 *	Ponastavitev prostorskega kota			
N450 G73 G90 H+Q28 *	Aktiviranje novega rotacijskega položaja			
N460 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	Poizvedba, ali še ni gotovo, in če drži, skok nazaj na LBL 1			
N470 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *				
N480 G73 G90 H+0 *	Ponastavitev rotacije			
N490 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Ponastavitev zamika ničelne točke			
N500 G98 L0 *	Konec podprograma			
N99999999 %KROGLA G71 *				



9.11 Primeri programiranja





Programiranje: dodatne funkcije

10.1 Vnos dodatnih funkcij M in STOP

Osnove

Z dodatnimi funkcijami TNC-ja, imenovanimi tudi M-funkcije, upravljate:

- programski tek, npr. prekinitev programskega teka
- strojne funkcije, kot so vklop in izklop vrtenja vretena in hladila
- podajanje orodja



Proizvajalec stroja lahko na stroju omogoči tudi dodatne funkcije, ki niso opisane v tem priročniku. Upoštevajte priročnik za stroj.

Na koncu pozicionirnega niza ali v posebnem nizu lahko vnesete največ dve dodatni funkciji M. TNC prikaže pogovorno okno: Dodatna funkcija M?

Običajno v pogovorno okno vnesete samo številko dodatne funkcije. Pri nekaterih dodatnih funkcijah se pogovorno okno nadaljuje, kar omogoča vnos parametrov k tem funkcijam.

V načinih Ročno in El. krmilnik vnašate dodatne funkcije z gumbom M.



Upoštevajte, da so nekatere dodatne funkcije aktivne na začetku pozicionirnega niza, druge pa na koncu, kar pa ni odvisno od zaporedja, v katerem so v posameznem NCnizu.

Dodatne funkcije delujejo od niza, v katerem so bile priklicane.

Nekatere dodatne funkcije veljajo samo v nizu, v katerem so programirane. V kolikor dodatna funkcija ni dejavna samo po nizih, jo je treba v naslednjem nizu spet preklicati s posebno M-funkcijo ali pa jo TNC na koncu programa prekliče samodejno.

Vnos dodatne funkcije v nizu STOP

Programirani niz STOP prekine programski tek oz. programski test, npr. za preverjanje orodja. V nizu STOP lahko programirate dodatno funkcijo M:



Za programiranje prekinitve programskega teka pritisnite tipko STOP.

Vnesite dodatno funkcijo M.

Primeri NC-nizov

N87 G36 M6

10.2 Dodatne funkcije za nadzor programskega teka, vretena in hladila

Pregled



Proizvajalec stroja lahko vpliva na delovanje dodatnih funkcij, navedenih v nadaljevanju. Upoštevajte priročnik za stroj.

м	Delovanje	Delovanje	na začet- ku niza	na koncu niza
MO	ZAUSTAVITE ZAUSTAVITE	EV programskega teka EV vretena		-
M1	Izbirno ZAUS teka po potrebi ZA po potrebi IZA programsken proizvajalec s	TAVITEV programskega NUSTAVITEV vretena KLOP hladila (ne deluje v n testu, funkcijo določi stroja)		
M2	ZAUSTAVITE ZAUSTAVITE IZKLOP hlad Vrnitev na niz Brisanje prika strojnega par	EV programskega teka EV vretena ila z 1 aza stanja (odvisno od ametra 7300)		
М3	VKLOP vrete kazalcev	na v smeri urinih	-	
M4	VKLOP vrete urinih kazalce	na v nasprotni smeri ev	-	
M5	ZAUSTAVITE	EV vretena		-
M6	Zamenjava o ZAUSTAVITE ZAUSTAVITE (odvisno od s 7440)	rodja EV vretena EV programskega teka strojnega parametra		
M8	VKLOP hladi	la	-	
M9	IZKLOP hlad	ila		-
M13	VKLOP vrete kazalcev VKLOP hladi	na v smeri urinih la		
M14	VKLOP vrete urinih kazalce VKLOP hladi	na v nasprotni smeri ev la	-	
M30	kot M2			-

10.3 Dodatne funkcije za vnos koordinat

Programiranje koordinat, odvisnih od stroja: M91/M92

Ničelna točka merila

Referenčna oznaka na merilu določa položaj ničelne točke merila.

Ničelna točka stroja

Ničelna točka stroja je potrebna za:

- določitev omejitev območja premikanja (končno stikalo programske opreme)
- primik na nespremenljive strojne položaje (npr. položaj za zamenjavo orodja)
- določitev referenčne točke obdelovanca

Proizvajalec stroja za vsako os v strojnem parametru navede razdaljo med ničelno točko stroja in ničelno točko merila.

Standardno delovanje

TNC izpelje koordinate iz ničelne točke obdelovanca, oglejte si "Določanje referenčne točke brez tipalnega sistema", stran 506.

Delo z M91 – ničelna točka stroja

Če naj se koordinate v pozicionirnih nizih navezujejo na ničelno točko stroja, v te nize vnesite M91.



Če v nizu z M91 programirate inkrementalne koordinate, se te koordinate navezujejo na nazadnje programiran položaj M91. Če v aktivnem NC-programu ni programiran položaj M91, se koordinate nanašajo na trenutni položaj orodja.

Če M3 in M4 programirate skupaj v nizu z M91, potem M3 načeloma programirajte vedno pred M91.

TNC prikazuje vrednosti koordinat glede na ničelno točko stroja. Na prikazu stanja preklopite prikaz koordinat na REF, oglejte si "Prikazi stanja", stran 79.



Delo z M92 – referenčna točka stroja



Poleg ničelne točke stroja lahko proizvajalec stroja določi še en dodaten nespremenljiv strojni položaj (referenčno točko stroja).

Proizvajalec stroja za vsako os nastavi razdaljo med referenčno točko stroja in ničelno točko stroja (oglejte si priročnik za stroj).

Če želite, da se koordinate v pozicionirnih nizih navezujejo na referenčno točko stroja, v te nize vnesite M92.



Tudi z M91 ali M92 TNC pravilno izvede popravek polmera. Dolžina orodja pa kljub temu **ni** upoštevana.

Če M3 in M4 programirate skupaj v nizu z M92, potem M3 načeloma programirajte vedno pred M92.

Delovanje

M91 in M92 delujeta samo v programskih nizih, v katerih je programirana funkcija M91 ali M92.

M91 in M92 delujeta na začetku niza.

Referenčna točka obdelovanca

Če želite, da se koordinate vedno navezujejo na ničelno točko stroja, je mogoče blokirati določitev referenčnih točk za eno ali več osi.

Če je določitev referenčne točke blokirana za vse osi, TNC v ročnem načinu ne prikaže gumba DOLOČITEV REFERENČNE TOČKE.

Na sliki sta prikazana koordinatna sistema z ničelno točko stroja in obdelovanca.

M91/M92 v načinu Programski test

Če želite premike funkcije M91/M92 tudi grafično simulirati, morate aktivirati nadzor delovnega območja in prikazati surovec glede na določeno izhodiščno točko, oglejte si "Prikaz surovca v delovnem prostoru", stran 604.





Aktivacija nazadnje določene referenčne točke: M104

Funkcija

Pri uporabi preglednic palet TNC po potrebi prepiše nazadnje določeno referenčno točko z vrednostmi iz preglednice palet. S funkcijo M104 znova aktivirate nazadnje določeno referenčno točko.

Delovanje

M104 deluje samo v programskih nizih, v katerih je programirana funkcija M104.

M104 deluje na koncu niza.



TNC ne spremeni aktivne osnovne rotacije pri izvedbi funkcije M104.

Premik na položaje v nezavrtenih koordinatnih sistemih pri zavrteni obdelovalni ravnini: M130

Standardne lastnosti pri zavrteni obdelovalni ravnini

TNC povezuje koordinate v pozicionirnih nizih z zavrtenim koordinatnim sistemom.

Delo z M130

TNC povezuje koordinate v nizih premic pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini z nezavrtenim koordinatnim sistemom.

TNC nato pozicionira (zavrteno) orodje na programirano koordinato nezavrtenega sistema.



Pozor, nevarnost kolizije!

Naslednji pozicionirni nizi oz. obdelovalni cikli se vedno izvajajo v zavrtenem koordinatnem sistemu, kar pa lahko pri obdelovalnih ciklih z absolutnim predpozicioniranjem povzroči težave.

Funkcija M130 je dovoljena samo, če je aktivna funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine.

Delovanje

Funkcija M130 je dejavna po nizih za nize premic brez popravka polmera orodja.

10.4 Dodatne funkcije za podajanje orodja

Brušenje robov: M90

Standardno delovanje

TNC pri pozicionirnih nizih brez popravka polmera orodja za kratek čas orodje zaustavi na robu (natančna zaustavitev).

Pri programskih nizih s popravkom polmera (RR/RL) TNC samodejno doda na zunanjih robovih prehodni krog.

Delo z M90

Orodje se po robnih prehodih premika z nespremenljivo hitrostjo podajanja orodja. Rezultat brušenja robov je gladka površina obdelovanca. Dodatno se skrajša čas obdelave.

Primer uporabe: površine iz kratkih premic.

Delovanje

M90 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M90.

M90 deluje na začetku niza. Izbran mora biti način z vlečno razdaljo.

Vnos definirane krožnice med premicami: M112

Združljivost

Zaradi združljivosti je funkcija M112 še naprej na voljo. Če pa želite nastaviti toleranco pri hitrem rezkanju kontur, HEIDENHAIN priporoča uporabo cikla TOLERANCA (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel 32 TOLERANCA).







Neupoštevanje točk pri obdelavi nepopravljenih nizov premic: M124

Standardno delovanje

TNC izvede vse nize premic, ki so vneseni v aktivni program.

Delo z M124

Pri obdelavi **nepopravljenih nizov premic** z zelo majhnimi točkovnimi razdaljami lahko s parametrom T definirate najmanjšo točkovno razdaljo, do katere naj TNC pri obdelovanju ne upošteva točk.

Delovanje

M124 deluje na začetku niza.

TNC ponastavi M124, ko vnesete M124 brez parametra T ali izberete nov program.

Vnos M124

Če vnesete pozicionirni niz s funkcijo M124, TNC nadaljuje pogovorno okno za ta niz, v katerega je treba vnesti najmanjšo točkovno razdaljo T.

T lahko določite tudi s Q-parametrom (oglejte si "Princip in pregled funkcij" na strani 284).

10.4 Do<mark>dat</mark>ne funkcije za podajanje orodja

Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97

Standardno delovanje

TNC doda na zunanjem robu prehodni krog. Pri zelo majhnih konturnih stopnjah bi orodje s tem poškodovalo konturo.

TNC na takih mestih prekine programski tek in prikaže sporočilo o napaki »Prevelik polmer orodja«.

Delo z M97

TNC poišče presečišče poti za konturne elemente (kot pri notranjih robovih) in orodje premakne čez to točko.

Funkcijo M97 programirajte v nizu, v katerem je določena točka zunanjega roba.



Namesto M97 uporabite bistveno zmogljivejšo funkcijo M120 LA (oglejte si "Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120" na strani 345)!

Delovanje

M97 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programiran M97.



Obdelava roba konture z M97 je nepopolna. Po potrebi je treba rob konture dodatno obdelati z manjšim orodjem.





Primeri NC-nizov

N50 T20 G01*	Orodje z velikim polmerom
N130 X Y F M97 *	Primik na konturno točko 13
N140 G91 Y-0,5 F *	Obdelava majhnih konturnih stopenj 13 in 14
N150 X+100 *	Primik na konturno točko 15
N160 Y+0,5 F M97 *	Obdelava majhnih konturnih stopenj 15 in 16
N170 G90 X Y *	Primik na konturno točko 17

Popolna obdelava odprtih konturnih robov: M98

Standardno delovanje

TNC na notranjih robovih ugotovi sečišče poti pri rezkanju in orodje s te točke premakne v novo smer.

Če je kontura na robovih odprta, lahko pride do nepopolne obdelave:

Delo z M98

Z dodatno funkcijo M98 premakne TNC orodje tako daleč, da lahko dejansko obdela vsako konturno točko:

Delovanje

M98 deluje samo v programskih nizih, v katerih je programirana funkcija M98.

M98 deluje na koncu niza.

Primeri NC-nizov

Zaporedni primiki na konturne točke 10, 11 in 12:

N100 G01 G41 X ... Y ... F ... * N110 X ... G91 Y ... M98 *

N120 X+ ... *







Faktor pomika pri spuščanju: M103

Standardno delovanje

TNC premakne orodje neodvisno od smeri premikanja z zadnjim programiranim pomikom.

Delo z M103



Zmanjšanje pomika s funkcijo M103 je mogoče samo, če je Bit4 v MP7440=1.

Če se orodje premika v negativni smeri orodne osi, TNC zmanjša pomik pri podajanju orodja. Pomik pri vbodu FZMAX se izračuna iz zadnjega programiranega pomika FPROG in faktorja F%:

FZMAX = FPROG x F%

Vnos M103

Če v pozicionirni niz vnesete M103, TNC nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti faktor F.

Delovanje

M103 deluje na začetku niza. Preklic M103: znova programirajte M103 brez faktorja.



M103 deluje tudi pri aktivni zavrteni obdelovalni ravni. Zmanjšanje pomika nato deluje pri premikanju v negativni smeri **zavrtene** orodne osi.

Primeri NC-nizov

Pomik pri vbodu znaša 20 % pomika v ravnini.

	Dejanski pomik pri podajanju orodja (mm/min):
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20 *	500
N180 Y+50 *	500
N190 G91 Z-2,5 *	100
N200 Y+5 Z-5 *	141
N210 X+50 *	500
N220 G90 Z+5 *	500

Pomik v mm/vrtljaj vretena: M136

Standardno delovanje

TNC premika orodje s pomikom F v mm/min, ki je določen v programu.

Delo z M136



V programih, ki uporabljajo palce, funkcija M136 v kombinaciji z novo uvedenim nadomestnim pomikom FU ni dovoljena.

Pri aktivni funkciji M136 vreteno ne sme biti krmiljeno.

S funkcijo M136 TNC orodja ne premika v mm/min, temveč s pomikom F v mm/vrtljaj vretena, določenem v programu. Če spremenite število vrtljajev z vrtljivim gumbom, TNC samodejno prilagodi pomik.

Delovanje

M136 deluje na začetku niza.

M136 prekličete, ko programirate funkcijo M137.



Hitrost pomika pri krožnih lokih: M109/M110/M111

Standardno delovanje

TNC povezuje programirano hitrost pomika s središčno potjo orodja.

Delo pri krožnih lokih z M109

TNC vzdržuje pri notranjih in zunanjih obdelavah enakomeren pomik krožnih lokov na rezilu orodja.



Pozor: nevarnost za orodje in obdelovanec!

Pri zelo majhnih zunanjih robovih, TNC po potrebi poveča pomik, zato lahko pride do poškodb orodja ali obdelovanca. Funkcije **M109** pri majhnih zunanjih robovih raje ne uporabljajte.

Delo pri krožnih lokih z M110

TNC vzdržuje enakomeren pomik pri krožnih lokih samo pri notranji obdelavi. Pri zunanji obdelavi krožnega loka se ne izvaja prilagajanje pomika.



M110 deluje tudi pri notranji obdelavi krožnih lokov s konturnimi cikli (izjema).

Če M109 ali M110 definirate pred priklicem obdelovalnega cikla s številko nad 200, deluje prilagoditev pomika tudi pri krožnih lokih v teh obdelovalnih ciklih. Na koncu ali po prekinitvi obdelovalnega cikla se znova vzpostavi začetno stanje.

Delovanje

M109 in M110 sta dejavna na začetku niza. M109 in M110 ponastavite z M111.

Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE): M120

Standardno delovanje

Če je premer orodja večji od konturne stopnje, ki jo je treba premakniti s popravljenim polmerom, TNC prekine programski tek in prikaže sporočilo o napaki. M97 (oglejte si "Obdelava majhnih konturnih stopenj: M97" na strani 339) prepreči prikaz sporočila o napaki, povzroči pa označevanje prostega rezanja in dodatno zamakne rob.

Pri spodrezavanju TNC v določenih primerih poškoduje konturo.

Delo z M120

TNC preveri konturo s popravljenim polmerom zaradi morebitnih spodrezavanj in prekrivanj ter izračuna pot orodja od trenutnega niza dalje. Mesta, na katerih bi orodje lahko poškodovalo konturo, ostanejo neobdelana (na sliki so temneje obarvana). M120 lahko uporabljate tudi za to, da digitaliziranim podatkom ali podatkom, ki so bili ustvarjeni z zunanjim programirnim sistemom, dodate popravek polmera. Tako se zmanjšajo odstopanja od teoretičnega polmera orodja.

Število nizov (največ 99), ki jih TNC izračuna vnaprej, določite s funkcijo LA (angl. Look Ahead: načrtovanje) za funkcijo M120. Tem večje je izbrano število nizov, ki naj jih TNC izračuna vnaprej, toliko počasnejša je obdelava nizov.

Vnos

Če vnesete pozicionirni niz M120, TNC nadaljuje pogovorno okno za ta niz, v katerega je treba vnesti število nizov LA, ki naj jih TNC izračuna vnaprej.

Delovanje

M120 mora biti v NC-nizu, ki vsebuje tudi popravek polmera G41 ali G42. M120 deluje od tega niza, dokler:

ne prekličete popravka polmera z G40

- ne programirate M120 LA0
- ne programirate M120 brez LA
- s % ne prikličete drugega programa
- s ciklom G80 ali funkcijo PLANE ne zavrtite obdelovalne ravnine

M120 deluje na začetku niza.





Omejitve



- Vnovični vbod v konturo po zunanji/notranji zaustavitvi se lahko izvede samo s funkcijo PREMIK NA NIZ N. Pred zagonom premika na niz morate dvigniti M120 (program izberite nanovo pred PGM MGT in ne uporabite GOTO 0), drugače javi TNC sporočilo o napaki
- Če uporabljate funkciji podajanja orodja G25 in G24, lahko nizi pred in za G25 oz. G24 vsebujejo samo koordinate obdelovalne ravnine.
- Če vnesete previsoko vrednost LA, se lahko obdelovalna kontura spremeni, saj TNC nato po potrebi spusti preveč NC-nizov
- Pred uporabo v nadaljevanju navedenih funkcij je treba preklicati M120 in popravek polmera:
 - Cikel G60 Toleranca
 - Cikel G80 Obdelovalna ravnina
 - Funkcija PLANE
 - M114
 - M128
 - M138
 - M144
 - FUNKCIJA TCPM (samo pogovorna okna z navadnim besedilom)
 - PISANJE V KINEMATIKO (samo pogovorna okna z navadnim besedilom)

Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med programskim tekom: M118

Standardno delovanje

TNC premakne orodje v načinih programskega teka, kot je določeno v obdelovalnem programu.

Delo z M118

Z M118 lahko med programskim tekom s krmilnikom opravljate ročne popravke. V ta namen programirajte M118 in vnesite vrednost osi (linearna os ali rotacijska os) v mm.

Vnos

Če v pozicionirnem nizu vnesete M118, TNC nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti vrednosti osi. Uporabite oranžne tipke za osi ali ASCII-tipkovnico za vnos koordinat.

Delovanje

Pozicioniranje s krmilnikom prekličete tako, da M118 znova programirate brez vnosa koordinat.

M118 deluje na začetku niza.

Primeri NC-nizov

Med programskim tekom se mora biti mogoče s krmilnikom premikati od programirane vrednosti v obdelovalni ravnini X/Y za ± 1 mm in na rotacijski osi B za $\pm 5^{\circ}$:

N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5 *

M118 deluje vedno v originalnem koordinatnem sistemu, tudi če je aktivna funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine!

Vrednosti M118 za linearne osi TNC interpretira v milimetrskih programih, če je mera podana v mm, oziroma v palčnih programih, če je mera podana v palcih.

M118 deluje tudi v načinu pozicioniranja z ročnim vnosom!

Funkcija M118 je v povezavi s protikolizijskim nadzorom DCM mogoča samo med zaustavitvijo (STIB utripa). Če se poskušate premikati s prekrivanjem krmilnika, prikaže TNC sporočilo o napaki.



Odmik s konture v smeri orodne osi: M140

Standardno delovanje

TNC premakne orodje v načinih programskega teka, kot je določeno v obdelovalnem programu.

Delo z M140

Z M140 MB (vrnitev) lahko izvedete premik po poti, ki jo je mogoče vnesti, v smeri orodne osi, stran od konture.

Vnos

Če v pozicionirnem nizu vnesete M103, TNC nadaljuje pogovorno okno, v katerega je treba vnesti pot, ki naj jo orodje opravi stran od konture. Vnesite želeno pot, ki naj jo orodje opravi stran od konture, ali pritisnite gumb MB MAX, da izvede premik na rob območja premikanja.

Poleg tega je mogoče programirati pomik, s katerim se orodje premika po poti, ki ste jo vnesli. Če pomika ne vnesete, TNC izvede programirano pot v hitrem teku.

Delovanje

M140 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M140.

M140 deluje na začetku niza.

Primeri NC-nizov

Niz 250: odmik orodja od konture za 50 mm.

Niz 251: premik orodja na rob območja premikanja.

N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50 *

N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX *



M140 deluje tudi, če je aktivna funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine, M114 ali M128. Pri strojih z vrtljivimi glavami TNC nato premika orodje v zavrtenem sistemu.

S funkcijo FN18: SYSREAD ID230 NR6 je mogoče ugotoviti razdaljo med trenutnim položajem in mejo območja premikanja pozitivne orodne osi.

Z M140 MB MAX lahko izvedete odmik samo v pozitivni smeri.

Pred M140 je praviloma treba definirati priklic orodja z orodno osjo, sicer smer premikanja ni definirana.



Pozor, nevarnost kolizije!

Pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM bo TNC morda premaknil orodje samo do mesta, kjer se zazna kolizija, in nato nadaljeval NC-program od tam naprej brez sporočila o napaki. Zaradi tega lahko pride do premikov, ki niso bili tako programirani!



Preklic nadzora tipalnega sistema: M141

Standardno delovanje

Ko želite premakniti strojno os in je tipalna glava v položaju za delovanje, TNC prikaže sporočilo o napaki.

Delo z M141

TNC premakne strojne osi tudi, ko je tipalni sistem v položaju za delovanje. Ta funkcija je potrebna, ko pišete lasten merilni cikel v povezavi z merilnim ciklom 3, s čimer želite tipalni sistem po premiku na položaj za delovanje s pozicionirnim nizom spet odmakniti.



Pozor, nevarnost kolizije!

Če uporabite funkcijo M141, pazite, da se tipalni sistem odmaknete v pravilni smeri.

M141 deluje samo pri premikanju z nizi premic.

Delovanje

M141 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M141.

M141 deluje na začetku niza.



Brisanje načinovnih informacij o programu: M142

Standardno delovanje

TNC ponastavi načinovne informacije o programu v naslednjih primerih:

- Izbira novega programa
- Izvedba dodatnih funkcij M2, M30 ali niza N99999999 %.... (odvisno od strojnega parametra 7300)
- Definiranje cikla z vrednostmi za osnovno delovanje

Delo z M142

Vse načinovne informacije o programu do osnovne rotacije, 3Drotacije in Q-parametra se ponastavijo.



Funkcija **M142** pri premiku na niz ni dovoljena.

Delovanje

M142 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M142.

M142 deluje na začetku niza.

Brisanje osnovne rotacije: M143

Standardno delovanje

Osnovna rotacija ostane dejavna, dokler je ne ponastavite ali ji ne pripišete nove vrednosti.

Delo z M143

TNC izbriše programirano osnovno rotacijo v NC-programu.



Funkcija **M143** pri premiku na niz ni dovoljena.

Delovanje

M143 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M143.

M143 deluje na začetku niza.



Samodejni dvig orodja s konture pri NCzaustavitvi: M148

Standardno delovanje

TNC pri NC-zaustavitvi ustavi vse premike. Orodje se zaustavi na točki prekinitve.

Delo z M148



Funkcijo M148 mora omogočiti proizvajalec stroja.

TNC premakne orodje za 0.1 mm v smeri orodne osi nazaj od konture, če v orodni tabeli v stolpcu LIFTOFF za aktivno orodje vnesete parameter Y (oglejte si "Preglednica orodij: običajni podatki o orodjih" na strani 176).

LIFTOFF deluje v naslednjih primerih:

- Ko sami sprožite NC-zaustavitev.
- Ko programska oprema sproži NC-zaustavitev, če je na primer v pogonskem sistemu prišlo do napake.
- Pri prekinitvi električnega napajanja. Pot, po kateri se TNC odmakne pri prekinitvi električnega napajanja, določi proizvajalec stroja v strojnem parametru 1160



Pozor, nevarnost kolizije!

Pri vnovičnem premiku na konturo, še posebej pri ukrivljenih površinah, lahko pride do poškodb kontur. Orodje pred vnovičnim primikom najprej odmaknite!

Delovanje

M148 deluje tako dolgo, dokler izvajanja ne prekinete z M149.

M148 deluje na začetku niza, M149 pa na koncu niza.

Preklic sporočila končnega stikala: M150

Standardno delovanje

TNC zaustavi programski tek s sporočilom o napaki, če bi orodje v pozicionirnem nizu zapustilo aktivni delovno območje. Sporočilo o napaki se prikaže, preden se izvede pozicionirni niz.

Delo z M150

 Δ

Če je končna točka pozicionirnega niza z M150 izven aktivnega delovnega območja, premakne TNC orodje do meje delovnega območja in nato nadaljuje programski tek brez sporočila o napaki.



Upoštevajte, da se lahko pot premikanja na položaj,

programiran v nizu M150, znatno spremeni!

M150 deluje tudi na meje območij premikanja, ki ste jih definirali z MOD-funkcijo.

M150 deluje tudi, ko je aktivna funkcija prekrivanje krmilnika. TNC nato premakne orodje za definirano največjo vrednost prekrivanja krmilnika za manjšo razdaljo v smeri končnega stikala.

Pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM bo TNC morda premaknil orodje samo do mesta, kjer se zazna kolizija, in nato nadaljeval NC-program od tam naprej brez sporočila o napaki. Zaradi tega lahko pride do premikov, ki niso bili tako programirani!

Delovanje

M150 deluje samo pri nizih premic in v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M150.

M150 deluje na začetku niza.



10.5 Dodatne funkcije za laserske rezalne stroje

Načelo

Za krmiljenje zmogljivosti laserja daje TNC prek S-analognega izhoda napetostne vrednosti. Z M-funkcijami M200 do M204 lahko med programskim tekom vplivate na zmogljivost laserja.

Vnos dodatnih funkcij za laserske rezalne stroje

Če v pozicionirni niz vnesete M-funkcijo za laserske rezalne stroje, TNC nadaljuje s pogovornim oknom, v katerega je treba vnesti posamezne parametre dodatne funkcije.

Vse dodatne funkcije za laserske rezalne stroje delujejo na začetku niza.

Neposredna izdaja programirane napetosti: M200

Delo z M200

TNC izda vrednost, programirano za M200, kot napetost V.

Razpon vnosa: 0 do 9.999 V.

Delovanje

M200 deluje tako dolgo, dokler se prek M200, M201, M202, M203 ali M204 ne izda nova napetost.

Napetost kot funkcija poti: M201

Delo z M201

M201 izda napetost neodvisno od opravljene poti. TNC poveča ali zmanjša trenutno napetost linearno na programirano vrednost V.

Razpon vnosa od 0 do 9.999 V

Delovanje

M201 deluje tako dolgo, dokler se prek M200, M201, M202, M203 ali M204 ne izda nova napetost.



Napetost kot funkcija hitrosti: M202

Delo z M202

TNC izda napetost kot funkcijo hitrosti. Proizvajalec stroja v strojnih parametrih določi do tri označevalne črte FNR., na katerih se hitrosti pomika dodelijo napetostim. Z M202 izberete označevalno črto FNR., iz katere TNC ugotovi oddano napetost.

Razpon vnosa: od 1 do 3

Delovanje

M202 deluje tako dolgo, dokler se prek M200, M201, M202, M203 ali M204 ne izda nova napetost.

Izdaja napetosti kot funkcije časa (časovno odvisna rampa): M203

Delo z M203

10.5 Dodatne <mark>fun</mark>kcije za laserske rezalne stroje

TNC odda napetost V kot funkcijo časa TIME. TNC poveča ali zmanjša trenutno napetost linearno v programiranem času TIME na programirano vrednost napetosti V.

Razpon vnosa

Napetost V:	0 do 9.999 V
Čas TIME:	0 do 1.999 sekund

Delovanje

M203 deluje tako dolgo, dokler se prek M200, M201, M202, M203 ali M204 ne izda nova napetost.

Izdaja napetosti kot funkcije časa (časovno odvisen impulz): M204

Delo z M204

TNC izda programirano napetost kot impulz s programiranim trajanjem TIME.

Razpon vnosa

Napetost V:0 do 9.999 VČas TIME:0 do 1.999 sekund

Delovanje

M204 deluje tako dolgo, dokler se prek M200, M201, M202, M203 ali M204 ne izda nova napetost.





Programiranje: posebne funkcije

11.1 Pregled posebnih funkcij

TNC ima za različne aplikacije na voljo naslednje zmogljive posebne funkcije:

Funkcija	Opis
Dinamičen protikolizijski nadzor DCM z vgrajenim upravljanjem vpenjala (programska možnost)	Stran 359
Globalne programske nastavitve GS (programska možnost)	Stran 379
Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (programska možnost)	Stran 395
Zmanjševanje tresenja ACC (programska možnost)	Stran 407
Delo z besedilnimi datotekami	Stran 408
Delo s preglednicami podatkov o rezanju	Stran 413

S tipko SPEC FCT in ustreznimi gumbi lahko dostopate do dodatnih posebnih funkcij TNC-ja. V naslednjih preglednicah si lahko ogledate razpoložljive funkcije.

Glavni meni Posebne funkcije (SPEC FCT)



Izberite posebne funkcije.

Funkcija	Gumb	Opis
Funkcije za konturne in točkovne obdelave	KONTURNA TOOKA OBDEL.	Stran 357
Definiranje funkcije PLANE	OBRAČANJE OBDELOV. NIVOJA	Stran 429
Definiranje različnih funkcij DIN/ISO	PROGRAMSKE FUNKCIJE	Stran 358
Definiranje razčlenitvene točke	VNESITE RAZÓLE- NITEV	Stran 152

Ročno obratov.	Programin	anje i	n edi	tiranj	e.	
N110 X+1 N120 X+5 N130 G2E N140 X+6 N150 G00 N160 Z+1 N9999995	00 Y+50* 0 Y+0* 5 R15* 0 Y+50* 0 640 X-20 00 M2* 99 %NEU 67	* '1 *				
PROG	RAMSKA KONTURNA TOČKA OBDEL.	OBRAČANJE OBDELOV. NIVOJA	PROGRAMSKE FUNKCIJE			VNESITE RAZÓLE- NITEV

Meni Programske prednastavitve



▶ Izberite meni Programske prednastavitve.

Funkcija	Gumb	Opis
Definiranje surovca	BLK FORM	Stran 102
Definiranje materiala	WMAT	Stran 414
Izbira preglednice ničelnih točk	TABELA NIĊ.TOČKE	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle
Dodelitev vpenjanja	WMAT	Stran 375
Ponastavitev vpenjala	WMAT	Stran 375



11.1 Pregled posebnih funkcij

Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave

KONTURNA
TOÓKA
OBDEL.

HEIDENHAIN iTNC 530

Izberite meni Funkcije za konturno in točkovno obdelavo.

Funkcija	Gumb	Opis
Prikličite meni za vnos kompleksnih konturnih formul	ZAPLETENA KONTURNA FORMULA	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle
Izbira datoteke s točkami z obdelovalnimi položaji	SEL PATTERN	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle

Ročno obratov.	Programiran	je in ed	itiranje	₽.	
N110 X+1 N120 X+5 N130 G2C N140 X+0 N150 G00 N160 Z+1 N9999999	00 Y+50* 0 Y+0* ; R15* Y+50* 0640 X-20* 00 M2* 9 %NEU G71	*		н 	
				900 900 900	
DECLARE	SEL FO	DRMULA DNTURE	SEL PATTERN		

Meni Funkcije za konturne in točkovne obdelave



KONTURNA TOÒKA OBDEL. Izberite meni Funkcije za konturno in točkovno obdelavo.

Funkcija	Gumb	Opis
Izbira definicije konture	SEL CONTOUR	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle
Dodelitev opisa konture	DECLARE	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle
Definiranje zapletene konturne formule	FORMULA	Oglejte si uporabniški priročnik za cikle



Meni za definiranje različnih funkcij DIN/ISO

PROGRAMSKE
FUNKCIJE

Izberite meni za definiranje različnih funkcij z navadnim besedilom.

Funkcija	Gumb	Opis
Definiranje funkcij nizov	STRING Funkcije	Stran 307

Roćno obratov.	Programir	anje in	editiranjo	2.	
N110 X+1 N120 X+5 N130 G2E N140 X+6 N150 G06 N150 Z+1 N9999999	00 Y+50* 50 Y+0* 5 R15* 3 Y+50* 3 G40 X-20* 060 M2* 39 %NEU G7:	*			
				STRING FUNKCIJE	

11.2 Dinamičen protikolizijski nadzor (programska možnost)

Funkcija



Dinamičen protikolizijski nadzor **DCM** (angl.: **D**ynamic **C**ollision **M**onitoring) za TNC in stroj prilagodi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Proizvajalec stroja lahko definira poljubne objekte, ki jih TNC nadzira pri vseh strojnih premikih in tudi v programskem testu. Če se zmanjša najmanjša dovoljena razdalja med dvema kolizijsko nadzorovanima objektoma, sporoči TNC med programskim testom in obdelovanjem napako.

Definirane kolizijske objekte lahko TNC grafično predstavi v vseh načinih delovanja stroja in v načinu programskega testa (oglejte si "Grafični prikaz zaščitnega območja (funkcija FCL4)" na strani 363).

TNC nadzoruje tudi aktivno orodje z dolžino, vneseno v preglednico orodij, in z vnesenim polmerom glede kolizije (pogoj je valjasto orodje). Stopenjska orodja prav tako nadzoruje TNC v skladu z definicijo v preglednici orodij in jih tudi temu ustrezno predstavlja.

Če za posamezno orodje definirate njegovo lastno kinematiko nosilca z opisom kolizijskega objekta in jo dodelite orodju v stolpcu KINEMATIC preglednice orodij, nadzoruje TNC tudi ta nosilec orodja (oglejte si "Kinematika nosilca orodja" na strani 186).

Poleg tega lahko v protikolizijski nadzor vključite tudi enostavna vpenjala (oglejte si "Nadzor nad vpenjalom (programska možnost DCM)" na strani 366).



Upoštevajte naslednje omejitve:

- DCM pomaga zmanjšati nevarnost kolizije. Vendar TNC ne more upoštevati vseh položajev med delovanjem.
- TNC ne zazna kolizije definiranih strojnih komponent in orodja z obdelovancem.
- DCM lahko pred kolizijo zaščiti samo strojne komponente, ki jih je proizvajalec stroja pravilno določil glede na mere in položaj v strojnem koordinatnem sistemu.
- TNC lahko orodje nadzoruje samo, ko je v preglednici orodij določen pozitiven polmer orodja. TNC ne more nadzorovati orodja s polmerom 0 (se pogosto uporablja pri svedrih) in zato ustrezno sporoči napako.
- TNC lahko nadzoruje samo orodja, za katera ste definirali pozitivno dolžino orodja.
- Pri zagonu cikla tipalnega sistema TNC ne nadzira več dolžine in premera tipalne glave, da bi lahko tudi tipali tudi znotraj kolizijskih objektov.
- Pri določenih orodjih (npr. glavah nožev) je lahko premer, ki povzroča kolizijo, večji od mer, določenih s podatki za popravek orodja.
- Funkcija "Prekrivanje krmilnika" (M118 in globalne programske nastavitve) je v povezavi s protikolizijskim nadzorom mogoča samo v zaustavljenem stanju (STIB utripa). Za neomejeno uporabo M118 deaktivirajte DCM z gumbom v meniju Protikolizijski nadzor (DCM) ali pa aktivirajte kinematiko brez kolizantov (DCM).
- Pri ciklih za "Vrtanje navojev brez izravnalne vpenjalne glave" deluje DCM samo, če z MP7160 aktivirate natančno interpolacijo orodne osi z vretenom.

 \triangle
Protikolizijski nadzor v ročnih načinih

V načinih **Ročno** ali **EI. krmilnik** TNC zaustavi premik, če je razdalja med dvema protikolizijsko nadzorovanima objektoma manjša od 3 do 5 mm. V tem primeru TNC prikaže sporočilo o napaki, v katerem sta navedena oba kolizanta.

Če ste postavitev zaslona izbrali tako, da so na levi prikazani položaji in na desni kolizanti, TNC dodatno obarva kolizante rdeče.



Po prikazu opozorila o koliziji je strojno premikanje mogoče s smerno tipko ali krmilnikom samo, če premik poveča razdaljo med kolizanti, tj. s pritiskom smerne tipke nasprotne osi.

Premiki, ki razdaljo zmanjšajo ali ohranijo, niso dovoljeni, dokler je protikolizijski nadzor aktiven.

Deaktiviranje protikolizijskega nadzora

Če morate razdaljo med protikolizijsko nadzorovanimi objekti zmanjšati zaradi prostorskih razlogov, deaktivirajte protikolizijski nadzor.



Nevarnost kolizije!

Če ste protikolizijski nadzor deaktivirali, v vrstici za način delovanja utripa simbol za protikolizijski nadzor (oglejte si naslednjo preglednico).

Funkcija

Simbol, ki utripa v vrstici načina delovanja, če protikolizijski nadzor ni aktiven.



Simbol



- Po potrebi preklopite med orodnimi vrsticami.
- KOLIZIJA
- Izberite meni za deaktiviranje protikolizijskega nadzora.
- ŧ
- Izberite menijski element Ročno delovanje.
- Za deaktivacijo protikolizijskega nadzora pritisnite tipko ENT in v vrstici za način delovanja začne utripati simbol za protikolizijski nadzor.
- Osi premikajte ročno in pazite na smer premikanja.
- > Za ponovno aktivacijo protikolizijskega nadzora pritisnite tipko ENT.

Ročno obratovanje	ramiranje ditiranje
Collision monitoring (DCM) Program run: Active Manual operation <mark>Inactive</mark>	M _
	╹ Ц
۵۷ S-TST	° ↓ +
0% SENm] LIMIT 1 12:41	5100%
X +250.000 Y +0.000 Z -560.000	OFF ON
S1 0.000 AKT. 9:15 T 5 2/5 F 0 N 5 / 8	s 🚽 🗕
	KONEC

Protikolizijski nadzor v samodejnem načinu delovanja



 Δ

Funkcija Prekrivanje krmilnika z M118 je v povezavi s protikolizijskim nadzorom mogoča samo v zaustavljenem stanju (STIB utripa).

Če je protikolizijski nadzor aktiven, TNC v prikazu položaja prikazuje simbol 🛀.

Ko deaktivirate protikolizijski nadzor, v vrstici načina delovanja utripa simbol za protikolizijski nadzor.

Pozor, nevarnost trka!

Funkciji M140 (oglejte si "Odmik s konture v smeri orodne osi: M140" na strani 348) in M150 (oglejte si "Preklic sporočila končnega stikala: M150" na strani 352) lahko vodita do neprogramiranih premikov, če TNC med izvajanjem teh funkcij zazna kolizijo!

TNC nadzoruje premike po nizih, torej opozori na kolizijo v nizu, ki bi povzročil kolizijo, in prekine programski tek. Zmanjšanje premika kot v ročnem načinu se praviloma ne izvede.

Grafični prikaz zaščitnega območja (funkcija FCL4)

S tipko za postavitev zaslona lahko za strojne kolizijske objekte, ki so določeni na stroju, in umerjena vpenjala izberete 3D-prikaz (oglejte si "Zaporedje nizov programskega teka in posamezni niz programskega teka" na strani 78).

Z gumbom lahko izbirate med različnimi načini prikaza:

Funkcija	Gumb
Preklop med žičnim in prostorninskim prikazom	
Preklop med prostorninskim in prosojnim prikazom	
Prikaz/skritje koordinatnih sistemov, ki nastanejo s transformacijami v opisu kinematike	
Funkcije za vrtenje, rotiranje in povečevanje	

Programiranje in editiranje Potek programa, po blokih N44 TS G17 S500 F100* N50 G00 G40 G30 Z-50* N70 Z-20* N30 G01 G41 X-5 Y-30 F25* N10 G01 G41 X-5 Y-30 F25* N110 G61 X-5 X-80 F45.435 Y-35.435* N110 G65 X-55.585 Y+63.435 N110 G65 X-55.585 Y+63.435 N110 G65 X-55.585 Y+63.435 N10 G65 X-55.585 Y+63.435 N10 G65 X-55 X-55 X-55 N10 G65 X-55 X-55 N10 G65 X-55 X-55 N10 G65 X-55 X-55 N10 G62 X-5 Y-38* N09505 G65 X-20*2.151 R+75* N09505 G65 X-20*2.151 R+75* P 5 M2* 3803_1 G71 Ū. + 0% S-IST P0 -T0 01:10 0% SINm1 5100% -20.000 +366.032 -50.000 Z X Y ON OFF +B +0.000 +C s 🕂 🗕 S 1 0.000 <u>ع</u>. Ð: 15 TABELA ORODJA PR.NAP BLOK TABELA

ORODJA

NIC.TOCK

Grafiko lahko upravljate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- 3D-vrtenje prikaza: kliknite in držite desno miškino tipko, miško pa premikajte. Ko spustite desno miškino tipko, TNC usmeri obdelovanec v definirani smeri.
- Premik prikaza: srednjo miškino tipko ali kolesce držite pritisnjeno in premikajte miško. TNČ premakne model v ustrezno smer. Ko spustite sredinsko miškino tipko, premakne TNC model v definirani položaj.
- Za povečavo določenega dela z miško: s pritisnjeno levo miškino tipko označite pravokotno področje za povečavo, ki ga lahko še premaknete z vodoravnim in navpičnim premikom miške. Ko spustite levo miškino tipko, TNC poveča obdelovanec na definirano območje.
- Za hitro povečevanje in pomanjševanje miškino kolesce zavrtite naprej ali nazaj.
- Dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave
- Pritisnjena tipka Shift in dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave in rotacijskega kota



Protikolizijski nadzor v načinu programskega testa

Uporaba

S to funkcijo lahko že pred obdelavo izvedete protikolizijsko preverjanje.

Pogoji



Za izvedbo grafične simulacije mora proizvajalec stroja omogočiti to funkcijo.

Izvedba protikolizijskega testa



Referenčno točko za protikolizijski test določite z MODfunkcijo surovca v delovnem prostoru (oglejte si "Prikaz surovca v delovnem prostoru" na strani 604)!



- Izberite način Programski test.
- Izberite program, za katerega želite preveriti možnost kolizije.
- Izberite postavitev zaslona PROGRAM + KINEMATIKA ali KINEMATIKA.
- Pomaknite se za dve orodni vrstici naprej.



 \bigcirc

- Protikolizijski test nastavite na VKLOP.
- Pomaknite se za dve orodni vrstici nazaj.
- Zaženite programski test.



Z gumbom lahko izbirate tudi med različnimi načini prikaza:

Funkcija	Gumb
Preklop med žičnim in prostorninskim prikazom	
Preklop med prostorninskim in prosojnim prikazom	
Prikaz/skritje koordinatnih sistemov, ki nastanejo s transformacijami v opisu kinematike	
Funkcije za vrtenje, rotiranje in povečevanje	

Upravljanje z miško: (oglejte si "Grafični prikaz zaščitnega območja (funkcija FCL4)" na strani 363)

11.3 Nadzor nad vpenjalom (programska možnost DCM)

Osnove



Da bi lahko uporabili nadzor nad vpenjalom, mora proizvajalec stroja definirati dovoljene namestitvene točke v opisu kinematike. Upoštevajte priročnik za stroj!

Stroj mora biti opremljen s stikalnim tipalnim sistemom za merjenje orodja, sicer vpenjala ne morete namestiti na stroj.

Z upravljanjem vpenjala v ročnem načinu lahko enostavna vpenjala namestite na delovnem območju stroja, da omogočite protikolizijski nadzor med orodjem in vpenjalom.

Za namestitev vpenjala je potrebnih več delovnih korakov:

Oblikovanje predloge vpenjala

Na spletni strani podjetja HEIDENHAIN so na voljo predloge vpenjal, kot so primeži ali vpenjalne glave, v knjižnici vpenjal (oglejte si "Predloge vpenjal" na strani 367), ki so bile ustvarjene z računalniško programsko opremo (KinematicsDesign). Proizvajalec stroja lahko oblikuje dodatne predloge vpenjal in jih da na razpolago. Predloge vpenjal imajo pripono cft.

Parametriziranje vpenjal: FixtureWizard

S FixtureWizard (fixture = angl. za vpenjalo) definirate natančne mere vpenjala s parametriziranjem predloge vpenjala. FixtureWizard je na voljo znotraj upravljanja vpenjal TNC-ja in ustvari namestitveno vpenjalo z jasnimi merami, ki jih definirate, (oglejte si "Parametriziranje vpenjal: FixtureWizard" na strani 367). Namestitvena vpenjala imajo pripono cfx.

Nameščanje vpenjala na stroj

V interaktivnem meniju vas TNČ vodi skozi dejanski umeritveni postopek. Umeritveni postopek je v glavnem sestavljen iz izvedbe različnih funkcij tipanja na vpenjalu in vnosa spremenljivih velikosti, kot je na primer razdalja čeljusti primeža (oglejte si "Nameščanje vpenjala na stroj" na strani 369).

Preverjanje položaja umerjenega vpenjala

Ko namestite vpenjalo, lahko po potrebi s TNC-jem ustvarite merilni program, s katerim lahko preverite dejanski položaj nameščenega vpenjala z želenim položajem. TNC sporoči pri večjem odstopanju med želenim in dejanskim položajem napako (oglejte si "Preverjanje položaja umerjenega vpenjala" na strani 371).



Predloge vpenjal

Družba HEIDENHAIN dostop do predlog vpenjal omogoča prek knjižnice vpenjal. Če je potrebno, se obrnite na družbo HEIDENHAIN (e-pošta: service.nc-pgm@heidenhain.de) ali proizvajalca stroja.

Parametriziranje vpenjal: FixtureWizard

S FixtureWizard lahko iz predloge vpenjala ustvarite vpenjalo z natančnimi merami. Družba HEIDENHAIN nudi dostop do predlog standardnih vpenjal, dobite pa jih lahko tudi pri proizvajalcu svojega stroja.



Preden zaženete FixtureWizard, kopirajte predlogo vpenjala, ki jo želite parametrirati, v TNC!

MERJENJE UPR.
FIXTURE
WIZARD

- Prikličite upravljanje vpenjal
- Zaženite FixtureWizard: TNC odpre meni za parametriziranje predlog vpenjal.
- Izberite predlogo vpenjala: TNC odpre okno za izbiro predloge vpenjala (datoteka s pripono CFT). TNC prikazuje sličico, ko je svetlo polje na CFT-datoteki.
- Z miško izberite predlogo vpenjala, ki jo želite parametrizirati, in potrdite z gumbom Odpri.
- Vnesite vse parametre vpenjala, ki so prikazani v levem oknu, in s puščičnimi tipkami premaknite kazalec na naslednje polje za vnos. Po vnosu vrednosti TNC posodobi 3D-prikaz vpenjala v oknu spodaj desno. Glede na razpoložljivost prikaže TNC v oknu zgoraj desno pomožno sliko, ki grafično prikazuje parametre vpenjala za prikaz.
- V polje za vnos Izhodna datoteka vnesite ime parametriziranega vpenjala in potrdite z gumbom Ustvari datoteko. Vnos pripone (CFX za parametrizirano vpenjalo) ni potreben.
- Zaprite FixtureWizard.

	FixtureWizard + - d >
🛃 🛅 🗇 🖷 🍾 🕀 🚱 🕂	
Partast ters nn 100.0000 nn 00.0000 nn 20.0000 nn	
Output File [10.001_Schraubstock.cfx Generate File]	

Upravljanje FixtureWizard

FixtureWizard upravljate v prvi vrsti z miško. Postavitev zaslona lahko z vlečenjem ločilnih črt nastavite tako, da TNC prikaže parameter, pomožno sliko in 3D-grafiko v želeni velikosti.

Prikaz 3D-grafike lahko spremenite na naslednji način:

- Povečanje/pomanjšanje modela:
 - Z vrtenjem miškinega kolesca povečate ali pomanjšate model.
- Premikanje modela: Če držite pritisnjeno miškino kolesce in ga hkrati vrtite, premikate model.
- Vrtenje modela:
 - Če držite pritisnjeno desno miškino tipko in hkrati premikate miško, vrtite model.

Poleg tega so na voljo tudi ikone, ki izvedejo naslednje funkcije, ko jih kliknete:

Funkcija	Ikona
Izhod iz FixtureWizard	•
lzbira predloge vpenjala (datoteke s pripono CFT)	
Preklop med žičnim in prostorninskim prikazom	Ø
Preklop med prostorninskim in prosojnim prikazom	
Prikaz/skrivanje opisov kolizijskih objektov, definiranih v vpenjalu	A _{Bc}
Prikaz/skrivanje točk za preverjanje, definiranih v vpenjalu (ni funkcija v aplikaciji ToolHolderWizard)	±
Prikaz/skrivanje umeritvenih točk, definiranih v vpenjalu (ni funkcija v aplikaciji ToolHolderWizard)	•
Obnovitev izhodiščnega položaja 3D-prikaza	-+

Nameščanje vpenjala na stroj

_
\smile

Preden namestite vpenjalo, aktivirajte tipalni sistem!

MERJENJE UPR.

DALJE

START ROÒNO

MERJENJE

Р

- Prikličite upravljanje vpenjal
- Izberite vpenjalo: TNC odpre meni za izbiro vpenjala in prikaže v levem oknu vsa vpenjala, ki so na voljo v aktivnem imeniku. Takoj ko izberete vpenjalo, TNC v desnem oknu prikaže grafični predogled, ki vam olajša izbiro pravilnega vpenjala. Vpenjala imajo pripono CFX.
- V levem oknu z miško ali puščičnimi tipkami izberite vpenjalo. TNC prikazuje v desnem oknu predogled trenutno izbranega vpenjala.
- Prevzemite vpenjalo: TNC ugotovi potrebno merilno zaporedje in ga prikaže v levem oknu. V desnem oknu TNC prikazuje vpenjalo. Umeritvene točke so na vpenjalu označene z barvnim simbolom referenčne točke. Poleg tega so prikazane tudi številke, ki označujejo, v kakšnem zaporedju morate umeriti vpenjala
- Zaženite postopek umerjanja: TNC prikazuje orodno vrstico z dovoljenimi funkcijami tipanja za posamezni merilni postopek.
- Izberite potrebno funkcijo tipanja: TNC je v meniju za ročno tipanje. Opis funkcij tipanja: Oglejte si "Pregled", stran 529.
- Na koncu postopka tipanja prikaže TNC na zaslonu ugotovljene merilne vrednosti.

Prevzemite merilne vrednosti: TNC konča umeritveni

postopek, zaključi z njim v merilnem zaporedju in









Ko TNC konča vse umeritvene naloge: z gumbom DOKONČAJ končajte umeritveni postopek.

Meritveno zaporedje je določeno v predlogi vpenjala. Merilno zaporedje morate opraviti korak za korakom od zgoraj navzdol.

Pri večkratnih vpenjanjih morate vsako vpenjalo namestiti posebej.

Spreminjanje vpenjala



Spreminjate lahko izključno vnose vrednosti. Položaja vpenjala na mizi stroja nato ni mogoče več popravljati. Če spremenite položaj vpenjala, ga morate odstraniti in na novo namestiti!



SPREMENI

Prikličite upravljanje vpenjal

- Z miško ali puščičnimi tipkami izberite vpenjalo, ki ga želite spremeniti: TNC označi izbrano vpenjalo na strojnem prikazu barvno.
- Spremenite izbrano vpenjalo: TNC prikazuje v oknu Merilno zaporedje parametre vpenjala, ki jih lahko spremenite.
- Odstranjevanje potrdite z gumbom DA ali ga prekličite z gumbom NE.

Odstranjevanje vpenjala



Pozor, nevarnost trka!

Če vpenjalo odstranite, ga TNC ne nadzoruje več, tudi če je vpenjalo še vedno vpeto na mizi stroja!



- Prikličite upravljanje vpenjal
- Z miško ali puščičnimi tipkami izberite vpenjalo, ki ga želite odstraniti: TNC označi izbrano vpenjalo na strojnem prikazu barvno.

- Odstranite izbrano vpenjalo.
- Odstranjevanje potrdite z gumbom DA ali ga prekličite z gumbom NE.

Preverjanje položaja umerjenega vpenjala

Za preverjanje umerjenega vpenjala lahko s TNC-jem ustvarite program za preverjanje. Program za preverjanje se mora izvesti v načinu zaporedja nizov. TNC pri tem tipa točke za preverjanje, ki jih je v predlogi vpenjala določil oblikovalec vpenjala, in jih oceni. Rezultat preverjanja se v obliki protokola pojavi na zaslonu in kot protokolna datoteka.



TNC shrani programe za preverjanje praviloma vedno v imenik TNC:system\Fixture\TpCheck_PGM.



USTVARI TESTNI PROGRAM

- Prikličite upravljanje vpenjal
- V oknu Nameščena vpenjala z miško označite vpenjalo, ki ga želite preveriti: NC prikazuje označeno vpenjalo v 3D-prikazu z drugo barvo.
- Odprite pogovorno okno za ustvarjanje programa za preverjanje: TNC odpre okno za vnos parametrov programa za preverjanje.
- Ročno pozicioniranje: določite, ali želite tipalni sistem ročno ali samodejno pozicionirati med posameznimi točkami za preverjanje:

1: pri ročnem pozicioniranju se morate s tipkami za smer osi pomakniti na vsako točko za preverjanje in meritveni postopek potrditi z NC-start.

0: program za preverjanje se povsem samodejno izvede, ko tipalni sistem predpozicionirate na varno višino.

- Pomik pri merjenju: Pomik tipalnega sistema v mm/min za merilni postopek. Razpon vnosa od 0 do 3000.
- Pomik pri predpozicioniranju:

Pomik pri pozicioniranju v mm/min za primik na posamezne merilne položaje. Razpon vnosa od 0 do 99999,999.

lastavitev vpenjala	Progr in ed	amiranje itiranje
pravljanje upenjala vršćena upenjalaStroj		M
1001.001		
+		<u> </u>
•		s 🗌
Parameter testnega programa		4
Roćno pozicioniranje (1/0)		
Pomik pri merjenju		T
Prednozicionizanie pozika 1999		8
		🖏 🕂 🗖
stevilka / naziv orodja (**) 1		5100%
V redu Prekliči		•
		OFF C
		S
nformacije		(e) 🗄 🗖
ozicionir. vpenjala: izberite pritrdit. točko in pritisn. gumb 'POZICIONIR	ANJE _	
🕅 ок		PREKINIT

Varnostna razdalja:

Varnostna razdalja do merilne točke, ki jo mora TNC pri predpozicioniranju upoštevati. Razpon vnosa od 0 do 99999,9999.

► Toleranca:

Največje dovoljeno odstopanje med želenim in dejanskim položajem posameznih točk za preverjanje. Razpon vnosa: 0 do 99999,999. Če točka za preverjanje prekorači toleranco, TNC sporoči napako.

Številka orodja/ime orodja:

Številka orodja ali ime orodja tipalnega sistema. Razpon vnosa: 0 do 30000,9 pri vnosih številk, do 16 znakov pri vnosu imena. Pri vnosih imena vnesite ime orodja med dvema narekovajema zgoraj.

- Potrdite vnose: NC ustvari program za preverjanje, prikaže ime programa za preverjanje v pojavnem oknu in vas vpraša, ali želite izvesti program za preverjanje.
- Odgovorite z NE,če želite program za preverjanje izvesti pozneje, odgovorite z DA, če želite program za preverjanje izvesti takoj.
- Če odgovorite z DA, preklopi TNC v način zaporedja nizov in samodejno izbere ustvarjeni program za preverjanje.
- Zaženite program za preverjanje: TNC vas pozove, da tipalni sistem predpozicionirate tako, da je na varni višini. Sledite navodilom v pojavnem oknu.
- Zaženite merilni program: TNC se zaporedoma pomakne na vse točke za preverjanje. Pri tem določite z gumbom postopek pozicioniranja. Vsakič potrdite z NC-start.
- Na koncu programa za preverjanje prikaže TNC pojavno okno z odstopanjem od želenega položaja. Če je točka za preverjanje zunaj tolerance, TNC prikaže v pojavnem oknu sporočilo o napaki.

ENT

(I

 (\mathbf{I})

Upravljanje vpenjanja

Umerjena vpenjala lahko shranite s funkcijo arhiviranja in jih pozneje spet obnovite. Funkcija je koristna še zlasti za vpenjalne sisteme za ničelno točko in omogoča znatno hitrejše opravljanje nastavitvenih postopkov.

Funkcije za upravljanje vpenjanja

Na voljo so naslednje funkcije za upravljanje vpenjanja:

Funkcija	Gumb
Shranjevanje vpenjanja	SHRANI
Dodelitev shranjenega vpenjanja	
Kopiranje shranjenega vpenjanja	
Preimenovanje shranjenega vpenjanja	PREIMEN.
Brisanje shranjenega vpenjanja	BRISANJE



Shranjevanje vpenjanja

11.3 Nadzor nad vp<mark>en</mark>jalom (programska možnost DCM)

Odprite upravljanje vpenjal	

- S puščičnimi tipkami izberite vpenjalo, ki ga želite shraniti
- Izberite funkcijo arhiviranja: TNC prikaže okno, v katerem so prikazana že shranjena vpenjanja.
- Shranite aktivno vpenjalo v arhiv (ZIP-datoteko): TNC prikaže okno, v katerem lahko potrdite ali prekličete postopek.
- Vnesite želeno ime datoteke in ga potrdite z gumbom DA: TNC shrani datoteko (ZIP) v arhivsko mapo (TNC:\system\Fixture\Archive).

Ročna dodelitev vpenjanja



ARHIV

NALAGANJE

MERJENJE UPR.

ARHIV

aa_ 🕇 🗊

- Odprite upravljanje vpenjal
- S puščičnimi tipkami izberite pritrditveno točko, kjer želite obnoviti shranjeno vpenjanje
- Izberite funkcijo arhiviranja: TNC prikaže okno, v katerem so prikazana že shranjena vpenjanja.
- S puščičnimi tipkami izberite vpenjanje, ki ga želite obnoviti
- Dodelitev shranjenega vpenjanja: TNC aktivira izbrano vpenjanje in grafično prikaže vpenjala, zajeta v vpenjanju.

~

Če vpenjanje obnovite na drugi pritrditveni točki, morate z gumbom DA potrditi vprašanja, ki se pojavijo v pogovornih oknih TNC-ja.



Ročna dodelitev vpenjanja

Shranjena vpenjanja lahko tudi programsko krmiljeno vklopite in izklopite. Pri tem sledite naslednjemu postopku:



Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.



Izberite skupino PROGRAMSKE PREDNASTAVITVE.



ROGRAMSK

- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- VPE-NJANJE IZBERITE
- Navedite ime poti in datoteke shranjenega vpenjala ter potrdite s tipko ENT ali pa z gumbom IZBIRNO OKNO odprite pogovorno okno za izbiro datoteke, da boste izbrali shranjeno vpenjanje. TNC v pogovornem oknu prikaže sličico, ko svetlo polje postavite na shranjeno vpenjanje.



Shranjena vpenjanja se v osnovi nahajajo v mapi TNC:\system\Fixture\Archive.

Pazite, da so vpenjanja, ki jih želite dodeliti, tudi shranjena z aktivno kinematiko.

Pazite, da pri samodejnem vklopu vpenjanja ni vklopljeno nobeno drugo vpenjalo in po potrebi pred tem uporabite funkcijo FIXTURE SELECTION RESET.

Vpenjanja lahko vklopite tudi prek preglednic palet v stolpcu FIXTURE.

Programsko krmiljeno onemogočanje vpenjanja

Aktivno vpenjanje lahko programsko krmiljeno izklopite. Pri tem sledite naslednjemu postopku:



Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.



Izberite skupino PROGRAMSKE PREDNASTAVITVE.



PONASTAVI JPENJANJE

- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- Izberite funkcijo za ponastavitev in potrdite s tipko END.

11.4 Upravljanje nosilca orodja (programska možnost DCM)

Osnove



Proizvajalec stroja mora TNC prilagoditi tej funkciji, upoštevajte uporabniški priročnik za stroj.

Poleg nadzora vpenjal lahko v v protikolizijski nadzor vključite tudi nosilce orodja.

Za vklop protikolizijskega nadzora za nosilce orodja sledite naslednjim korakom:

Modeliranje nosilca orodja

Na spletni strani družbe HEIDENHAIN so na voljo predloge nosilcev orodja, ki so bile ustvarjene z računalniško programsko opremo (KinematicsDesign). Proizvajalec stroja lahko oblikuje dodatne predloge nosilcev orodja in jih da na razpolago. Predloge nosilcev orodja imajo pripono cft.

Parametriranje nosilca orodja: ToolHolderWizard

S ToolHolderŴizard (toolholder = angl. za nosilec orodja) definirate natančne mere nosilca s parametriziranjem predloge nosilca orodja. ToolHolderWizard odprete iz preglednice orodja, če želite orodju dodeliti kinematiko nosilca orodja. Parametrirani nosilci orodja imajo datotečno pripono cfx

Aktivacija nosilca orodja

V preglednici orodij TOOL.T dodelite orodju v stolpcu KINEMATIC želeni nosilec orodja (oglejte si "Dodelitev kinematike nosilca" na strani 186).

Predloge nosilcev orodja

HEIDENHAIN nudi različne predloge nosilcev orodja. Če je potrebno, se obrnite na družbo HEIDENHAIN (e-pošta: service.ncpgm@heidenhain.de) ali proizvajalca stroja.

Parametriranje nosilca orodja: ToolHolderWizard

Z aplikacijo ToolHolderWizard lahko iz predloge nosilca orodja ustvarite nosilec orodja z natančnimi merami. Dostop do teh predlog nudi družba HEIDENHAIN, dobite pa jih lahko tudi pri proizvajalcu svojega stroja.



Preden zaženete ToolHolderWizard , kopirajte predlogo nosilca orodja, ki jo želite parametrirati, v TNC!

Če želite orodju dodeliti kinematiko nosilca, sledite spodnjim navodilom:

Izberite poljuben strojni način.



 Za izbiro preglednice orodij pritisnite gumb PREGLEDNICA ORODIJ.
 Gumb UREJANJE nastavite na "VKLOP".



KINEMAT.

AFC-JA

 \triangleright

- Izberite zadnjo vrstico gumbov.
- Prikaz seznama razpoložljivih kinematik: TNC prikaže vse kinematike nosilcev (datoteke. TAB) in vse z vaše strani parametrizirane kinematike nosilcev orodij (datoteke .CFX).



- Odprite ToolHolderWizard
- Izberite predlogo nosilca orodja: TNC odpre okno za izbiro predloge nosilca orodja (datoteke s pripono CFT).
- Z miško izberite predlogo nosilca orodja, ki jo želite parametrizirati, in potrdite z gumbom Odpri.
- Vnesite vse parametre, ki so prikazani v levem oknu, in s puščičnimi tipkami premaknite kazalec na naslednje polje za vnos. Po vnosu vrednosti TNC posodobi 3D-prikaz nosilca orodja v oknu spodaj desno. Glede na razpoložljivost prikaže TNC v oknu zgoraj desno pomožno sliko, ki grafično prikazuje parametre za prikaz
- V polje za vnos Izhodna datoteka vnesite ime parametriziranega nosilca orodja in potrdite z gumbom Ustvari datoteko. Vnos pripone (CFX za parametrizirano vpenjalo) ni potreben.



Zaprite ToolHolderWizard

Uporaba aplikacije ToolHolderWizard

Uporaba aplikacije ToolHolderWizard je enaka uporabi aplikacije FixtureWizard: (oglejte si "Upravljanje FixtureWizard" na strani 368).



Odstranjevanje nosilca orodja



Pozor, nevarnost trka!

Če nosilec orodja odstranite, ga TNC ne nadzoruje več, tudi če je nosilec še vedno vstavljen v vreteno!

Izbrišite ime nosilca orodja iz stolpca KINEMATIC v preglednici orodij TOOL.T.

i

11.5 Globalne programske nastavitve (programska možnost)

Uporaba

Funkcija **Globalne programske nastavitve**, ki se še posebej uporablja pri izdelavi velikih šablon, je na voljo v načinih programskega teka in MDI-delovanju. S tem lahko definirate različne koordinatne pretvorbe in nastavitve, ki globalno in prekrivajoče učinkujejo za posamezni izbrani NC-program, ne da bi morali zato spreminjati NCprogram.

Globalne programske nastavitve lahko aktivirate oz. deaktivirate tudi med delovanjem programa, v kolikor ste programski tek prekinili (oglejte si "Prekinitev obdelave" na strani 571). TNC takoj upošteva definirano vrednost, ko znova zaženete NC-program, krmilni sistem pa se bo morda prek menija za ponovni primik premaknil na novi položaj (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Na voljo so naslednje globalne programske nastavitve:

Funkcije	Ikona	Stran
Osnovna rotacija		Stran 384
Zamenjava osi		Stran 385
Dodaten, aditiven zamik ničelne točke	*	Stran 386
Prekrivajoče zrcaljenje	₽₽	Stran 386
Blokiranje osi	ŧ.	Stran 387
Prekrivajoča rotacija	\checkmark	Stran 387
Definicija globalno veljavnega faktorja pomika	%	Stran 387
Definicija prekrivanja krmilnika, tudi v navidezni smeri osi VT		Stran 388
Grafično podprta definicija ravnine meje		Stran 390

L.	Basic functi	ons Limit pla	ne	an Settings		(1-1)g
	Caution: Fu	nction change	in inch mode!			
BI	If you have	the inch unit	of measure ac	tive (MOD fun	ction), the 1	INC interprets
в	Barris Tota	tion (preset	table/basic ro	tation menul)		
BL		±12 257	Octive preset	number: 0		
0:		1.12.007	Horios preset			
01	Global sett	ings Minnen	Maura	Lock	Handubeel s	merine :
01	□ 0n/0f			0n/0ff	Ø On∕Off	I On∕Off
01			× 40.053	-	Max. val.	Act1.val.
0: 0:	x -> x -	L X	× +0.257	LI X	x 15	+0.257
GL	Y -> Y -	□ ¥	7 10.755	D Y	Y 15	-0.025
a:	z -> z •	□z	2 1+0	- 🗆 Z	z Ø	+0
Q: Gi	8 -> 8 -	E A	8 40		A 0	+0
Q:			0 40		8 0	+0
	B -> B •	0.0	11 40		c e	+0
	C -> C •	□ c	U 40	□ c	u (e	+0
	U -> U ->	U	11 40	- U U	v [e	+0
X	U -> U ->	mu		ΠV	u 🛛	+0
8 🛛					VT Ø	+0
	W -> W ->	W U		ω	Reset VT (value
	5 Rotation			Feed rate ove	rride	
	🔍 🗆 0n/0f:	Value	+0	/‰, □ 0n/0ff	Value in S	4 100
-						
SE		HL CANCEL				
HOLL	UER TNOCT	CHANGE				51





Če ste v svojem NC-programu uporabili funkcijo **M91/M92** (premikanje na strojne položaje), ne smete uporabiti naslednjih globalnih programskih nastavitev:

- Zamenjava osi na oseh, na katerih se premaknejo v nespremenljive strojne položaje
- Blokiranje osi

Funkcijo načrtovanja **M120** lahko uporabljate samo, če ste globalne programske nastavitve aktivirali pred zagonom programa. Takoj ko pri aktivnem **M120** med programskim tekom spremenite globalne programske nastavitve, TNC sporoči napako in blokira nadaljnjo obdelavo.

Pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM se lahko premikate samo s prekrivanjem krmilnika, če ste obdelovalni program prekinili z zunanjo zaustavitvijo.

TNC prikazuje vse osi, ki na stroju niso aktivne, v obrazcu zasenčeno.

Vrednosti zamika in vrednosti za prekrivanje krmilnika v obrazcu je načeloma mogoče opredeliti v milimetrih, navedbe kotov pri rotaciji pa v stopinjah.

Tehnični pogoji



Funkcija **Globalne programske nastavitve** je programska možnost in jo mora omogočiti proizvajalec stroja.

Proizvajalec stroja lahko ponudi na voljo funkcije, s katerimi lahko programsko krmiljeno nastavite in ponastavite globalne programske nastavitve, npr. Mfunkcije ali cikli proizvajalca. S funkcijo parametra Q lahko izveste stanje globalnih programskih nastavitev GS.

Da bi lahko udobno uporabljali funkcijo prekrivanja s krmilnikom, HEIDENHAIN svetuje, da uporabite krmilnik HR 520 (oglejte si "Premik z elektronskimi krmilniki" na strani 489). S HR 520 lahko neposredno izberete navidezno orodno os.

Praviloma lahko uporabite tudi krmilnik HR 410, vendar mora proizvajalec stroja pred tem dodeliti funkcijski tipki krmilnika funkcijo za izbiro navidezne osi in programirati njegov PLC-program.



Za neomejeno uporabo vseh funkcij morajo biti nastavljeni naslednji strojni parametri:

- MP7641, Bit 4 = 1: Možnost izbite navidezne osi na HR 420.
- MP7503 = 1: Aktivno premikanje v aktivni smeri orodne osi v ročnem načinu in pri prekinitvi programa.
- MP7682, Bit 9 = 1: Samodejni prevzem stanja vrtenja iz samodejnega načina v funkcijo Premakni osi med prekinitvijo programa.
- MP7682, Bit 10 = 1: Možnost 3D-popravka pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini in aktivni funkciji M128 (TCPM).

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

Globalne programske nastavitve ostanejo aktivne, dokler jih ročno ne ponastavite. Upoštevajte, da proizvajalec stroja lahko ponudi na voljo funkcije, s katerimi lahko tudi programsko krmiljeno nastavite in ponastavite globalne programske nastavitve.

TNC prikaže na prikazu položaja simbol 50, če je poljubna globalna programska nastavitev aktivna.

Ko program izberete z upravljanjem datotek, prikaže TNC opozorilo, če so globalne programske nastavitve aktivne. Z gumbom lahko nato sporočilo enostavno potrdite ali pa neposredno prikličete obrazec, da vnesete spremembe.

Globalne programske nastavitve praviloma ne delujejo v načinu smarT.NC.



Izberite način Programski tek ali MDI.

- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Prikličite obrazec za globalne programske nastavitve.
- Aktivirajte želene funkcije z ustreznimi vrednostmi.

Če hkrati aktivirate več globalnih programskih nastavitev, TNC notranje izračuna pretvorbe v naslednjem zaporedju:

- 1: osnovna rotacija
- 2: zamenjava osi
- 3: zrcaljenje
- **4**: zamik
- 5: prekrivajoče vrtenje

Preostale funkcije blokade osi, prekrivanja s krmilnikom, ravnine meje in faktorjem pomika delujejo neodvisno ena od druge.



Za pomikanje po obrazcu so na voljo naslednje funkcije. Dodatno lahko obrazec upravljate tudi z miško.

Funkcije	Tipka/ gumb
Skok na prejšnjo funkcijo	I
Skok na naslednjo funkcijo	
Izbira naslednjega elementa	Ŧ
Izbira prejšnjega elementa	t
Funkcija za zamenjavo osi: razširitev seznama razpoložljivih osi	бото
Vklop/izklop funkcije, če ste na potrditvenem polju	SPACE
Ponastavitev funkcije za globalne programske nastavitve:	POSTAV. STANDARD. VREDN.
Deaktiviranje vseh funkcij	
 Nastavitev vseh vnesenih vrednosti = 0, faktor pomika = 100. Nastavitev osnovne rotacije = 0, če v meniju za osnovno rotacijo ali v stolpcu ROT aktivne referenčne točke v preglednici prednastavitev ni aktivna nobena osnovna rotacija. Sicer TNC aktivira vneseno osnovno rotacijo. 	
Preklic vseh sprememb od zadnjega priklica obrazca	UKINITEV SPREMEMBE
Deaktiviranje vseh aktivnih funkcij, vnesene oz. nastavljene vrednosti se ohranijo	GLOBALNE NASTAVITVE NEAKTIVNO
Shranjevanje vseh sprememb in zapiranje obrazca	SHRANJEV.



Osnovna rotacija

S funkcijo osnovne rotacije odpravite poševni položaj obdelovanca. Način delovanja ustreza funkciji osnovne rotacije, ki jo lahko v ročnem načinu ugotovite s funkcijami tipanja.

Aktivno vrednost osnovne rotacije lahko v obrazcu spremenite, vendar TNC te vrednosti ne zapiše nazaj v meni za osnovno rotacijo oz. preglednico prednastavitev.

Upoštevajte tudi, da TNC ob aktiviranju referenčne točke prek NCprograma (npr. prek cikla 247) aktivira osnovno rotacijo, vneseno v ustrezni vrstici preglednice prednastavitev (vrstica **ROT** preglednice z referenčnimi točkami). V tem primeru TNC vrednost, vneseno v obrazec, zamenja z vrednostjo iz preglednice z referenčnimi točkami. Če je v preglednici z referenčnimi točkami vnesena vrednost 0, po aktiviranju takšne vrstice osnovna rotacija ni več aktivna.

Ko pritisnete gumb NASTAVITEV STANDARDNE VREDNOSTI, TNC obnovi osnovno rotacijo, ki je dodeljena aktivni referenčni točki (prednastavitvi).



Upoštevajte, da bo po aktiviranju te funkcije morda potreben ponovni primik na konturo. TNC samodejno prikliče meni za ponovni primik po izhodu iz obrazca (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Upoštevajte, da tipalni cikli, s katerimi med obdelavo programa ustvarite in pišete osnovno rotacijo, prepišejo vrednost, ki ste jo definirani v obrazcu.

Zamenjava osi

S funkcijo Zamenjava osi lahko v poljubnem NC-programu programirane osi prilagodite trenutno razpoložljivi osni konfiguraciji vašega stroja ali posamezni vpenjalni situaciji:



Po aktiviranju funkcije Zamenjava osi vplivajo na zamenjano os vse pozneje opravljene pretvorbe.

Pazite, da zamenjavo osi izvedete smiselno, sicer TNC sporoči napako.

Pozicioniranja na M91-položajih niso dovoljena za zamenjane osi.

Upoštevajte, da bo po aktiviranju te funkcije morda potreben ponovni primik na konturo. TNC samodejno prikliče meni za ponovni primik po izhodu iz obrazca (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

- V obrazcu za globalne programske nastavitve označite VKLOP/IZKLOP zamenjave in funkcijo aktivirajte s PRESLEDNICO.
- S puščično tipko dol se pomaknite na vrstico, v kateri je na levi os, ki jo želite zamenjati.
- Pritisnite tipko GOTO, da se prikaže seznam osi, ki jih želite zamenjati.
- S puščično tipko dol izberite os, ki jo želite zamenjati, in jo sprejmite s tipko ENT.

Če delate z miško, lahko s klikom na posamezni spustni meni neposredno izberete želeno os.

Prekrivajoče zrcaljenje

S funkcijo za prekrivajoče zrcaljenje lahko zrcalite vse aktivne osi.



V obrazcu definirane osi zrcaljenja učinkujejo s ciklom 8 (zrcaljenje) dodatno k že v programu definiranim vrednostim.

Upoštevajte, da bo po aktiviranju te funkcije morda potreben ponovni primik na konturo. TNC samodejno prikliče meni za ponovni primik po izhodu iz obrazca (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

- V obrazcu za globalne programske nastavitve označite VKLOP/IZKLOP zrcaljenja in funkcijo aktivirajte s PRESLEDNICO.
- S puščično tipko dol označite os, ki jo želite zrcaliti.
- Pritisnite preslednico, da os zrcalite. Ponoven pritisk preslednice pa funkcijo prekliče.

Če delate z miško, lahko s klikom na posamezno os neposredno aktivirate želeno os.

Dodaten, aditiven zamik ničelne točke

S funkcijo aditivnega zamika ničelne točke lahko kompenzirate poljubne zamike na vseh aktivnih oseh.



V obrazcu definirane vrednosti učinkujejo s ciklom 7 (zamik ničelne točke) še dodatno k že v programu definiranim vrednostim.

Zamiki delujejo v strojnem koordinatnem sistemu pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini.

Upoštevajte, da bo po aktiviranju te funkcije morda potreben ponovni primik na konturo. TNC samodejno prikliče meni za ponovni primik po izhodu iz obrazca (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Blokiranje osi

S to funkcijo lahko blokirate vse aktivne osi. TNC nato pri izvedbi programa ne izvaja nobenih premikov na oseh, ki ste jih blokirali.



Pazite, da pri aktiviranju te funkcije položaj blokirane osi ne povzroči kolizij.

- V obrazcu za globalne programske nastavitve označite VKLOP/IZKLOP blokiranja in funkcijo aktivirajte s PRESLEDNICO.
- S puščično tipko dol označite os, ki jo želite blokirati.
- Pritisnite preslednico, da blokirate os. Ponoven pritisk preslednice pa funkcijo prekliče.

Če delate z miško, lahko s klikom na posamezno os neposredno aktivirate želeno os.

Prekrivajoča rotacija

S funkcijo prekrivajoče rotacije lahko definirate poljubno rotacijo koordinatnega sistema v trenutno aktivni obdelovalni ravnini.



V obrazcu definirana prekrivajoča rotacija deluje s ciklom 10 (rotacija) dodatno k že v programu definirani vrednosti.

Upoštevajte, da bo po aktiviranju te funkcije morda potreben ponovni primik na konturo. TNC samodejno prikliče meni za ponovni primik po izhodu iz obrazca (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Prednostni pomik

S funkcijo prednostnega pomika lahko programirani pomik odstotno povečate ali zmanjšate. TNC omogoča vnos med 1 in 1000 %.



Upoštevajte, da TNC povezuje faktor pomika vedno s trenutnim, ki ste ga morda že povečali ali zmanjšali s spremembo prednostnega pomika.

Prekrivanje s krmilnikom

S funkcijo prekrivanja s krmilnikom dovolite prekrivajoče premikanje s krmilnikom, ko TNC izvaja program. Če je funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine aktivna, lahko s potrditvenim poljem izberete, ali želite orodje premakniti v koordinatnem sistemu stroja ali zavrtenem koordinatnem sistemu vnosa.

- Premikanje v koordinatnem sistemu stroja 1: TNC premakne orodje v nespremenljivem koordinatnem sistemu stroja, torej vedno vzporedno s strojnimi osmi X, Y ali Z. Pri tem TNC ne upošteva osnovne rotacije in aktivnih transformacij koordinat.
- Premikanje v koordinatnem sistemu vnosa 2: Če je funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine (PLANE) aktivna, TNC premakne orodje v zavrteni obdelovalni ravnini, določeni s funkcijo PLANE.

V stolpcu **Največja vrednost** določite največjo dovoljeno pot, ki jo lahko opravite s krmilnikom. Dejansko vrednost premika na vsaki osi prevzame TNC v stolpec **Dejanska vrednost**, takoj ko prekinete programski tek (STIB je izklopljen). Dejanska vrednost ostane shranjena, dokler je ne izbrišete, tudi po izpadu toka. **Dejansko vrednost** lahko tudi urejate, TNC pa lahko vneseno vrednost zmanjša na posamezno **Največjo vrednost**.

Če ste pri aktiviranju funkcije vnesli **D. vredn.**, TNC, ko zaprete okno, prikliče funkcijo za **ponovni primik na konturo**, da izvede premik za definirano vrednost (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Največjo pot, ki ste jo v NC-programu definirali s funkcijo M118, TNC prepiše z vrednostjo, vneseno v obrazec. Vrednost že opravljene poti s krmilnikom prek funkcije M118 pa TNC vnese v stolpec obrazca **Dejanska vrednost**, da pri aktiviranju ne pride do skoka na prikazu. Če je z M118 opravljena pot večja od največje vrednosti v obrazcu, TNC, ko zaprete okno, prikliče funkcijo za ponovni primik na konturo, da izvede premik za diferenčno vrednost (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).

Če poskušate vnesti Dejansko vrednost, ki je večja od Največje vrednosti, TNC sporoči napako. Dejanska vrednost naj ne bo večja od Največje vrednosti.

	Max. val.	Actl.val.
•	X 15	+0.257
,	Y 15	-0.025
z	z 0	+0
a l	A 0	+0
	8 0	+0
1	C 0	+0
>	U 0	+0
J	V 0	+0
,	ω Ø	+0
	VT Ø	+0
J	🗆 Reset VT u	alue

Navidezna os VT



Če se želite s krmilnikom pomakniti v smeri navidezne osi VT, morate aktivirati funkcijo M128 ali FUNCTION TCPM.

V smeri navidezne osi lahko prekrivanje s krmilnikom opravite samo pri neaktivnem DCM.

Prekrivanje s krmilnikom lahko izvedete tudi v trenutno aktivni usmeritvi orodja. Za aktiviranje te funkcije je na voljo vrstica VT (Virtual Toolaxis).

Vrednosti, s krmilom pomaknjene v navidezno os, ostanejo v osnovni nastavitvi tudi po zamenjavi orodja aktivne. S **funkcijo Ponast.** vrednosti VT lahko določite, da TNC vrednosti, pomaknjene v VT, ponastavi pri zamenjavi orodja:

V obrazcu za globalne programske nastavitve označite Ponast. vrednosti VT in funkcijo aktivirajte s PRESLEDNICO.

S krmilnikom HR 5xx lahko neposredno izberete os VT, da izvedete prekrivajoče premikanje v smeri navidezne osi (oglejte si "Izbira osi, ki naj se premakne" na strani 494). Delo z navidezno osjo VT je še zlasti priročno, če uporabljate radijski krmilnik HR 550 FS (oglejte si "Premik z elektronskimi krmilniki" na strani 489).

Tudi na dodatnem prikazu stanja (zavihek **POS**) prikazuje TNC vrednost, opravljeno po navidezni osi, z ločenim prikazom položaja VT.



Vaš proizvajalec stroja lahko ponudi na voljo funkcije, s katerimi lahko PLC vpliva na postopek v smeri navidezne osi.

•		
x	Max. val.	Actl.val.
~	X 15	+0.257
Ŷ	Y 15	-0.025
z	z 0	+0
A	A 0	+0
_	80	+0
8	C 0	+0
с	0	+0
U	V 0	+0
V	ω Ø	+0
	VT 0	+0
W	Reset VT u	alue

d rate override

On/Off Value in % 100



Ravnina meje

TNC z ravnino meje nudi zmogljivo funkcijo za različno uporabo. Še zlasti lahko z njo na preprost način izvedete naslednje obdelave:

Preprečevanje sporočil končnega stikala:

NC-programi, ustvarjeni v sistemu CAM, pogosto prikažejo varnostna pozicioniranja blizu področja mejnega stikala določenega stroja. Ko morate obdelavo kratkoročno določiti manjšemu stroju, ti pozicionirni nizi povzročijo prekinitve programskega teka. S funkcijo ravnine meje lahko omejite območje premikanja manjšega stroja, tako da sporočil končnega stikala ni več.

Obdelava določljivih območij:

Pri popravilih, ki so pogosto omejena le na manjše območje, lahko prek ravnine meje hitro in enostavno ter grafično podprto definirate območje. TNC nato izvede obdelavo samo znotraj definiranega območja.

Obdelave na višino meje:

Z definicijo ravnine meje v smeri orodne osi lahko, če je na voljo npr. samo končana kontura, z večkratnim prestavljanjem meje v negativno smer simulirate primike. TNC nato sicer izvede obdelave izven meje, vendar pa orodje v smeri orodne osi ostane na definirani meji.



Opis funkcije



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da definicije ene ali več ravnin meje povzročijo pozicioniranja, ki niso definirana v NCprogramu in jih zato tudi ni mogoče simulirati!

Funkcijo ravnine meje uporabljajte izključno v povezavi z nizi premic. TNC praviloma ne nadzoruje krožnih premikov!

Pri premiku na niz na položaj izven aktivnega območja premikanja TNC pozicionira orodje na položaj, na katerem bi zapustilo definirano območje premikanja.

Če se orodje pri priklicu cilja nahaja na položaju izven območja premikanja, TNC ne izvede celotnega ciklusa!

TNC izvede vse dodatne funkcije M, ki so (izven območja premikanja) definirane v NC-programu. To velja tudi za PLC-pozicioniranja ali ukaze za premikanje iz NC-makrov.

Funkcija Ravnina meja je aktivna tudi v načinu delovanja MDI.

Funkcije za definiranje ravnine meje so v obrazcu globalne programske nastavitve na zavihku **Ravnina meje**. Ko vklopite funkcijo ravnine meje (potrditveno polje **Vkl./Izkl.**) in na osi s potrditvenim poljem aktivirate območje, TNC na desni strani grafično prikaže to ravnino. Zelen kvader ustreza območju premikanja stroja. TNC nudi funkcije, navedene v nadaljevanju:

Območje Koordinatni sistem:

Tu določite, na kateri koordinatni sistem naj se nanašajo podatki, vneseni v območju Mejne vrednosti.

Koordinatni sistem stroja:

Mejne vrednosti se nanašajo na koordinatni sistem stroja (M91sistem).

Koordinatni sistem obdelovanca:

Mejne vrednosti se nanašajo na koordinatni sistem obdelovanca. Koordinatni sistem obdelovanca se nanaša na referenčno točko, nastavljeno na obdelovanec, ne glede na določeno osnovno rotacijo in druga aktivna preračunananja koordinat.

Koordinatni sistem vnosa:

Mejne vrednosti se nanašajo na koordinatni sistem vnosa. Koordinatni sistem vnosa se ujema s koordinatnim sistemom obdelovanca, če niso aktivna nobena preračunavanja koordinat. Pri aktivnih preračunavanjih koordinat (osnovna rotacija, zamik ničelne točke, zrcaljenje, rotacija, faktor merila, obdelovalna ravnina vrtenja) se koordinatni sistem vnosa ustrezno razlikuje od koordinatnega sistema obdelovanca.



Tu definirate dejanske mejne vrednosti. Za vsako os lahko definirate najmanjšo in največjo ravnino meje. Poleg tega morate v potrditvenem polju aktivirati funkcijo za vsako os.

🛛 X najm.:

Najmanjša vrednost ravnine meje v X-smeri, enota mm oz. palci

■ X najv.:

Največja vrednost ravnine meje v X-smeri, enota mm oz. palci V najm.:

Najmanjša vrednost ravnine meje v Y-smeri, enota mm oz. palci

■ Y najv.:

Največja vrednost ravnine meje v Z-smeri, enota mm oz. palci

Z najm.:

Najmanjša vrednost ravnine meje v Z-smeri, enota mm oz. palci **Z najv**.:

Največja vrednost ravnine meje v Z-smeri, enota mm oz. palci

Območje Način meje orodne osi:

Tu določite, kako naj se TNC obnaša na ravnini meje v smeri orodne osi.

Skrij obdelavo:

TNČ ustavi orodje na mestu, na katerem trči ob najmanjšo mejo orodne osi v smeri orodne osi. Ko je definirana varnostna razdalja, TNC povleče orodje nazaj za to vrednost. Ko se položaj spet nahaja znotraj dovoljenega območja premikanja, TNC tja pozicionira orodje s pozicionirno logiko, po potrebi ob upoštevanju definirane pozicionirna razdalja.

Obdelava na meji:

TNC ustavi premike v smeri negativne orodne osi, vendar pa izvede vse premike izven meje v obdelovalni ravnini. Ko je položaj v orodni osi ponovno v območju premikanja, TNC spet premakne orodje, kot je programirano. Funkcija ni na voljo v pozitivni smeri orodne osi.

Območje Dodatni podatki:

Varnostna razdalja:

Varnostna razdalja, za katero TNC premakne orodje v smeri pozitivne orodne osi, ko položaj prekorači ravnino meje. Vrednost deluje inkrementalno. Če vnesete 0, orodje obstane na točki izstopa.

Pozicionirna razdalja.:

Razdalja zadrževanja, na kateri TNC pozicionira orodje, potem ko se orodje spet nahaja znotraj območja premikanja. Vrednost deluje inkrementalno na točki ponovnega vstopa.

Pozicionirna logika

TNC med položajem izstopa in ponovnega vstopa premika z naslednjo pozicionirno logiko:

- Če je definirana, TNC odmakne orodje v pozitivno smer strojne osi Z za varnostno razdaljo. Če je funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine aktivna (funkcija PLANE), se TNC odmakne v aktivno smer orodne osi za varnostno razdaljo.
- TNC nato pozicionira orodje na premico za položaj ponovnega vstopa. TNC prestavi položaj ponovnega vstopa za pozicionirno razdaljo v pozitivni smeri orodne osi, ko je razdalja definirana.
- TNC nato premakne orodje na položaj ponovnega vstopa in dalje obdeluje program.



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da TNC pri aktivni funkciji M128 (FUNCTION TCPM) in zavrtenih oseh glave vedno odmakne orodje v smeri strojne osi Z za varnostno razdaljo!

11.6 Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (programska možnost)

Uporaba



Funkcijo **AFC** mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Proizvajalec stroja lahko določi tudi, ali naj TNC kot začetno vrednost za krmiljenje pomika uporabi moč vretena ali drugo poljubno vrednost.



Za orodja pod 5 mm premera prilagodljivo krmiljenje pomika ni smiselno. Mejni premer je lahko tudi večji, če je nazivna moč vretena zelo visoka.

Pri obdelavah, pri katerih se morata pomik in število vrtljajev vretena ujemati (npr. pri vrtanju navojev), ne smete delati s prilagodljivim krmiljenjem pomika.

Pri prilagodljivem krmiljenju pomika TNC samodejno krmili pomik podajanja orodja pri izvajanju programa glede na trenutno moč vretena. Moč vretena, ki pripada vsakemu obdelovalnemu nizu, je treba ugotoviti v učnem rezu in jo TNC shrani v datoteki, ki pripada obdelovalnemu programu. Pri zagonu posameznega obdelovalnega niza, ki se v normalnem primeru izvede z vklopom vretena, TNC krmili pomik tako, da je ta znotraj definiranega območja.

Na ta način lahko preprečite negativne učinke na orodje, obdelovanec in stroj, ki lahko nastanejo pri spremenljivih rezalnih pogojih. Rezalni pogoji se spremenijo še posebej zaradi:

- Obrabe orodja
- Spremenljive globine reza, ki se pogosteje pojavljajo pri vlitih kosih
- Spremembe trdote, ki nastanejo zaradi lastnosti materiala



Uporaba prilagodljivega krmiljenja pomika AFC nudi naslednje prednosti:

- Optimiranje obdelovalnega časa
 - S krmiljenjem pomika skuša TNC med celotnim časom obdelave ohraniti naučeno največjo moč vretena. Skupni čas obdelave se skrajša s povečanjem pomika na obdelovalnih območjih z manjšim iznosom materiala.
- Nadzor orodja

Če moč vretena prekorači naučeno naučeno vrednost, TNC zmanjša pomik za toliko, da se znova doseže referenčna moč vretena. Če se pri obdelavi prekorači največja moč vretena in je obenem najnižji definirani pomik premajhen, izvede TNC izklop. S tem preprečite posledične poškodbe po lomu rezkala ali njegovi obrabi.

Varovanje strojne mehanike

S pravočasnim zmanjšanjem pomika oz. z ustreznimi izklopom se preprečijo poškodbe stroja zaradi preobremenitve.
Definiranje osnovnih nastavitev AFC-ja

V preglednici **AFC.TAB**, ki mora biti shranjena v korenskem imeniku **TNC:**\, določite nastavitve krmiljenja, s katerimi naj TNC opravlja krmiljenje pomika.

Podatki v tej preglednici predstavljajo privzete vrednosti, ki se pri učnem rezu kopirajo v odvisno datoteko, ki pripada posameznemu obdelovalnemu programu, in služijo kot osnova za krmiljenje. V tej preglednici morajo biti definirani naslednji podatki:

Stolpec	Funkcija
NR	Zaporedna številka vrstice v preglednici (sicer nima nobene dodatne funkcije).
AFC	Ime krmilne nastavitve. To ime morate vnesti v stolpec AFC preglednice orodij. Določi pripadnost krmilnih parametrov za orodje.
FMIN	Pomik, pri katerem naj TNC opravi reakcijo ob preobremenitvi. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik. Razpon vnosa: 50 do 100 %.
FMAX	Največji pomik v materialu, do katerega lahko TNC samodejno povečuje. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik.
FIDL	Pomik, s katerim naj TNC izvaja premikanje, če orodje ne reže (pomik v zraku). Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik.
FENT	Pomik, s katerim naj TNC izvaja premikanje, ko orodje vstopi v material ali izstopi iz njega. Vrednost vnesite v odstotkih glede na programirani pomik. Največja vrednost vnosa: 100 %.
OVLD	Reakcija, ki naj jo TNC izvede pri preobremenitvi:
	 M: izvedba makra, ki ga je določil proizvajalec stroja. S: izvedba takojšnje NC-zaustavitve. F: NC-zaustavitev, ko je orodje odmaknjeno. E: samo prikaz sporočila o napaki na zaslonu. -: brez reakcije ob preobremenitvi.
	TNC reagira ob preobremenitvi, če je pri aktivnem krmiljenju največja moč vretena prekoračena za več kot 1 sekundo in obenem ni dosežen najmanjši definirani pomik. Želeno funkcijo vnesite z ASCII-tipkovnico.
POUT	Moč vretena, pri kateri naj TNC zazna izstop obdelovanca. Vrednost vnesite v odstotkih glede na naučeno referenčno obremenitev. Priporočena vrednost: 8 %.



Stolped	: Funkcija
SENS	Občutljivost (agresivnost) krmiljenja. Vnesite vrednost med 50 in 200. 50 pomeni počasno, 200 pa zelo agresivno krmiljenje. Agresivno krmiljenje krmili hitro in z visokimi spremembami vrednosti, vendar se nagiba k prekoračevanju. Priporočena vrednost: 100.
PLC	Vrednost, ki naj jo TNC na začetku obdelovalnega niza prenese na PLC. Funkcijo določi proizvajalec stroja, upoštevajte priročnik za stroj.
	V preglednici AFC.TAB lahko definirate poljubno število nastavitev krmilnega sistema (vrstice).
	Če v imeniku TNC:\ ni nobene preglednice AFC.TAB,

potem TNC za učni rez uporabi fiksno določene nastavitve krmilnega sistema. Vendar se praviloma priporoča delo s preglednico AFC.TAB.

Sledite naslednjemu postopku, da ustvarite datoteko AFC.TAB (potrebno samo, če datoteka še ne obstaja):

- Izberite način Shranjevanje/urejanje programa.
- Izberite upravljanje datotek tako, da pritisnite tipko PGM MGT.
- Izberite imenik TNC:\.
- Odprite novo datoteko AFC.TAB in potrdite s tipko ENT: TNC prikaže seznam oblik preglednice.
- Izberite obliko preglednice AFC.TAB in potrdite s tipko ENT: TNC shrani preglednico z nastavitvami krmiljenja Standard.

1

Izvedba učnega reza

TNC ponuja več funkcij, s katerimi lahko začnete in končate učni rez:

- FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3: TNC zažene zaporedje rezov z aktivnim AFC. Do preklopa iz učnega reza v običajno delovanje pride takoj, ko je bilo v učni fazi mogoče določiti referenčno moč ali je bil izpolnjen en od podatkov TIME, DIST ali LOAD. S podatkom TIME določite največji čas trajanja učne faze v sekundah. DIST določa največjo pot za učni rez. Z LOAD lahko neposredno določite referenčno obremenitev. Podatki v TIME, DIST in LOAD delujejo načinovno, posamezno funkcijo lahko ponastavite na vrednost 0 s ponovnim programiranjem.
- FUNCTION AFC CUT END: funkcija AFC CUT END konča krmiljenje AFC.
- FUNCTION AFC CTRL: funkcija AFC CTRL zažene običajno delovanje z mesta, na katerem bo ta niz obdelan (tudi, če učna faza še ni zaključena).

Postopek za programiranje funkcij AFC za zagon in zaključek učnega reza:

- ▶ V načinu delovanja Programiranje izberite tipko SPEC FCT.
- ▶ Izberite gumb PROGRAMSKE FUNKCIJE.
- ▶ Izberite gumb FUNCTION AFC.
- Izbira funkcije

Pri učnem rezu TNC najprej kopira osnovne nastavitve, ki so za vsak obdelovalni niz definirane v preglednici AFC.TAB, v datoteko <ime>.H.AFC.DEP. <ime> pri tem ustreza imenu NC-programa, za katerega ste izvedli učni rez. Dodatno TNC med učnim rezom ugotovi največjo moč vretena in to vrednost prav tako shrani v preglednico. 11.6 Prilagodljivo krmiljenj<mark>e p</mark>omika AFC (programska možnost)

Vsaka vrstica datoteke <ime>.H.AFC.DEP ustreza enemu obdelovalnemu nizu, ki ga zaženete z FUNCTION AFC CUT BEGIN in končate z FUNCTION AFC CUT END. Vse podatke v datoteki <ime>.H.AFC.DEP lahko urejate, če želite izvesti še optimiranje. Če ste opravili optimiranje v primerjavi z vrednostmi, ki so navedene v preglednici AFC.TAB, TNC v stolpcu AFC zapiše * pred nastavitvijo krmiljenja. Poleg podatkov iz preglednice AFC.TAB (oglejte si "Definiranje osnovnih nastavitev AFC-ja" na strani 397) TNC v datoteko <ime>.H.AFC.DEP shrani še naslednje dodatne informacije:

Stolpec	Funkcija
NR	Številka obdelovalnega niza.
TOOL	Številka ali ime orodja, s katerem je bil izveden obdelovalni niz (urejanje ni mogoče).
IDX	Indeks orodja, s katerem je bil izveden obdelovalni niz (urejanje ni mogoče).
Ν	Razlikovanje za priklic orodja:
	 0: orodje je bilo priklicano s svojo številko orodja. 1: orodje je bilo priklicano s svojim imenom orodja.
PREF	Referenčna obremenitev vretena. TNC ugotovi vrednost v odstotkih glede na nazivno moč vretena.
ST	Stanje obdelovalnega niza:
	L: pri naslednji izvedbi se za ta obdelovalni niz izvede učni rez in TNC prepiše že vnesene vrednosti v tej vrstici.
	C: učni rez je bil uspešno izveden. Pri naslednji obdelavi lahko uporabljate samodejno krmiljenje pomika.
AFC	Ime krmilne nastavitve.

Preden opravite učni rez, pazite na naslednje pogoje:

- Po potrebi krmilne nastavitve prilagodite v preglednici AFC.TAB.
- Želeno krmilno nastavitev za vsa orodja vnesite v stolpec AFC preglednice orodij TOOL.T.
- Izberite program, v katerem želite izvesti učenje.
- Z gumbom aktivirajte funkcijo prilagodljivega krmiljenja pomika (oglejte si "Aktiviranje/deaktiviranje AFC-ja" na strani 403).



Ko izvedete učni rez, prikaže TNC v pojavnem oknu do zdaj ugotovljeno referenčno moč vretena.

Referenčno moč lahko kadarkoli ponastavite tako, da pritisnete gumb PREF RESET. TNC nato znova zažene učenje.

Če opravite učni rez, TNC notranje nastavi prednostno nastavitev vretena na 100%. Nato števila vrtljajev vretena ne morete več spremeniti.

Med učnim rezom lahko poljubno spreminjate pomik pri obdelovanju s prednostnim pomikom in s tem vpliv na ugotovljeno referenčno obremenitev.

V načinu učenja vam ni treba izvesti celotnega obdelovalnega niza. Če se rezni pogoji ne bodo več bistveno spreminjali, lahko takoj preklopite v način za krmiljenje. Za to pritisnite gumb KONEC UČENJA in stanje se nato spremeni iz L v C.

Učni rez lahko po potrebi poljubno pogosto ponovite. Stanje ST znova ročno nastavite na L. Ponavljanje učnega reza je lahko potrebno, če je programirani pomik programiran mnogo previsoko in ste morali med obdelovalnim korakom zavrteti vrtljivi gumb za preglasitev pomika močno nazaj.

TNC spremeni stanje iz učenja (L) v krmiljenje (C) samo, če je ugotovljena referenčna obremenitev večja od 2 %. Pri manjših vrednostih prilagodljivo krmiljenje pomika ni mogoče.



Za izbiro in morebitno urejanje datoteke $<\!\!ime\!\!>\!\!.H.AFC.DEP$ sledite naslednjim korakom:

-	Izberite način Programski tek – Zaporedje nizov.
	Preklopite med orodnimi vrsticami.
AFC NASTA- VITVE	 Izberite preglednico z AFC-nastavitvami. Po potrebi izvedite optimiranje.
	Upoštevajte, da datoteke <ime>.H.AFC.DEP ni mogoče urejati, dokler se izvaja NC-program <ime>.H. TNC nato prikaže podatke v preglednici rdeče.</ime></ime>
	TNC omogoči urejanje šele, ko je bila izvedena ena od naslednjih funkcij:
	M02M30

END PGM

Datoteko <ime>.H.AFC.DEP lahko spreminjate tudi v načinu Shranjevanje/urejanje programa. Po potrebi lahko v tem načinu obdelovalni niz (celotno vrstico) tudi izbrišete.



Za urejanje datoteke <**imc>.H.AFC.DEP** morate upravljanje datotek po potrebi nastaviti tako, da TNC prikaže odvisne datoteke (oglejte si "Konfiguriranje PGM MGT" na strani 601).

Aktiviranje/deaktiviranje AFC-ja

€	
\bigcirc	
AF OFF	

Izberite način Programski tek – Zaporedje nizov.

- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- Za aktiviranje prilagodljivega krmiljenja pomika nastavite gumb na VKLOP in TNC v prikazu položaja prikaže simbol za AFC (oglejte si "Prikazi stanja" na strani 79).
- AFC
- Za deaktiviranje prilagodljivega krmiljenja pomika nastavite gumb na IZKLOP.

gu v

Prilagodljivo krmiljenje pomika je aktivno, dokler ga z gumbom znova ne deaktivirate. Nastavitev gumba ostane v TNC-ju shranjena tudi po prekinitvi električnega napajanja.

Če je prilagodljivo krmiljenje pomika aktivno v načinu **Krmiljenje**, TNC notranje nastavi prednostno nastavitev vretena na 100 %. Nato števila vrtljajev vretena ne morete več spremeniti.

Če je prilagodljivo krmiljenje pomika aktivno v načinu Krmiljenje, TNC prevzame funkcijo prednostnega pomika:

- Če povečate prednosti pomik, to ne vpliva na krmiljenje.
- Če prednostni pomik zmanjšate za več kot 10 % glede na maksimalni položaj, TNC izklopi prilagodljivo krmiljenje pomika. V tem primeru TNC prikaže okno z ustrezno pomočjo.

V NC-nizih, v katerih je programiran FMAX prilagodljivo krmiljenje pomika **ni aktivno**.

Premik na niz je pri aktiven krmiljenju pomika dovoljen in TNC upošteva številko reza vstopnega mesta.

TNC prikazuje v dodatnem prikazu stanja različne informacije, če je prilagodljivo krmiljenje pomika aktivno (oglejte si "Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (zavihek AFC, programska možnost)" na strani 88). Na prikazu položaja TNC dodatno prikazuje simbol



Protokolna datoteka

Med učnim rezom TNC shrani za vsak obdelovani niz različne informacije v datoteko <ime>.H.AFC2.DEP. <ime> pri tem ustreza imenu NC-programa, za katerega ste izvedli učni rez. Pri krmiljenju posodobi TNC podatke in izvede različne analize. V tej preglednici so shranjeni naslednji podatki:

Stolpec	Funkcija
NR	Številka obdelovalnega niza.
TOOL	Številka ali ime orodja, s katerim je bil izveden obdelovalni niz.
IDX	Indeks orodja, s katerim je bil izveden obdelovalni niz.
SNOM	Želeno število vrtljajev vretena [U/min].
SDIF	Največja razlika števila vrtljajev vretena v odstotkih od želenega števila vrtljajev.
LTIME	Obdelovalni čas za učni rez.
CTIME	Obdelovalni čas za krmilni rez.
TDIFF	Časovna razlika med obdelovalnim časom pri učenju in krmiljenju v odstotkih.
PMAX	Največja moč vretena, ki se pojavi med obdelavo. TNC prikaže vrednost v odstotkih glede na nazivno moč vretena.
PREF	Referenčna obremenitev vretena. TNC prikaže vrednost v odstotkih glede na nazivno moč vretena.
FMIN	Faktor najmanjšega pomika, ki se pojavi. TNC prikaže vrednost v odstotkih glede na programirani pomik.
OVLD	Reakcija, ki jo je TNC izvedel pri preobremenitvi:
	M: izveden je bil makro, ki ga je definiral proizvajalec stroja.
	S: izvedena je bila neposredna NC-zaustavitev.
	F: NC-zaustavitev je bila izvedena, ko se je orodje odmaknilo.
	E: na zaslonu se je prikazalo sporočilo o napaki.
	-: dejanje ob preobremenitvi ni bilo izvedeno.
BLOK:	Številka niza, na kateri se prične obdelovalni niz.



TNC ugotovi celotni čas obdelave za učne reze (LTIME), vse krmilne reze (CTIME) in celotno časovno razliko (TDIFF) ter vnese te podatke za ključno besedo TOTAL v zadnjo vrstico protokolne datoteke.

TNC lahko ugotovi časovno razliko (TDIFF) samo, če v celoti izvedete učni rez. Sicer ostane stolpec prazen.

Za izbiro datoteke <ime>.H.AFC2.DEP sledite naslednjim korakom:

Ð
\triangleleft
AFC NASTA- VITVE
ONOL TZO

Izberite način Programski tek – Zaporedje nizov.

Izberite preglednico z AFC-nastavitvami.

- Preklopite med orodnimi vrsticami.
- TA-BELE
- Prikažite protokolno datoteko.

Nadzorovanje zloma orodja/obrabe orodja



To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

S funkcijo nadzora zloma orodja/obrabe orodja je mogoče ugotoviti zlom orodja glede na rez pri aktivnem AFC-ju.

S funkcijami, ki jih je definiral proizvajalec stroja, lahko v odstotkih definirate vrednosti za zaznavanje zloma ali obrabe glede na nazivno moč.

Če je definirana mejna moč vretena prevelika ali premajhna, izvede TNC NC-zaustavitev.

Nadzorovanje obremenitve vretena



To funkcijo mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

S funkcijo nadzorovanja obremenitve vretena je mogoče na preprost način nadzorovati obremenitev vretena, da na primer zaznate preobremenitve glede na moč vretena.

Funkcija ni odvisna od AFC-ja, torej ni odvisna od reza in učnih rezov. S funkcijo, ki jo je definiral proizvajalec stroja, definirajte samo odstotkovno vrednost mejne vrednosti vretena glede na nazivno moč.

Če je definirana mejna moč vretena prevelika ali premajhna, izvede TNC NC-zaustavitev.

11.7 Zmanjševanje tresenja ACC (programska možnost)

Uporaba



Funkcijo **ACC** mora omogočiti in prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Pri grobem obdelovanju (zmogljiva rezkala) prihaja do velikih rezkalnih sil. Glede na število vrtljajev orodja, kot tudi na resonance in količino ostružkov orodnega stroja (učinek rezkanja), lahko pride do tresenja. Ti tresljaji za stroj pomenijo veliko obremenitev. Na površini obdelovanca zaradi tresenja nastanejo neprijetne sledi. Tudi orodje se s tresenje močno in neenakomerno obrabi, v skrajnem primeru pa lahko pride celo do zloma orodja.

Za zmanjšanje tresenja stroja nudi podjetje HEIDENHAIN z **ACC** (**A**ctive **C**hatter **C**ontrol) učinkovito nadzorno funkcijo. Pri zmogljivem rezanju deluje uporaba te nadzorne funkcije še posebno pozitivno. Z ACC so učinki rezkanja znatno boljši. Glede na vrsto stroja se lahko učinek drobljenja ostružkov v istem času poveča za okoli 25 % ali več. Istočasno pa zmanjšate obremenitev stroja in povišate življenjsko dobo orodja.



Upoštevajte, da je bila funkcija ACC razvita posebej za zmogljivo rezanje in da jo je predvsem pri tem mogoče učinkovito uporabljati. Če želite izvedeti, ali ACC tudi pri običajnem grobem rezkanju omogoča te prednosti, morate to ugotoviti z ustreznimi poskusi.

Aktiviranje/deaktiviranje ACC-ja

Za aktiviranje ACC-ja morate za ustrezno orodje v preglednici orodij TOOL.T stolpec ACC nastaviti na 1 in v stolpec CUT. vnesti število rezil orodja. Druge nastavitve niso potrebne. Če je funkcija ACC aktivna, TNC pri prikazu položaja prikaže ustrezen simbol.

Za deaktiviranje ACC-ja morate stolpec ACC nastaviti na 0.



11.8 Ustvarjanje besedilnih datotek

Uporaba

Na TNC-ju lahko z urejevalnikom besedil ustvarjate in spreminjate besedila. Tipične uporabe:

- Zadrževanje empiričnih vrednosti
- Dokumentiranje delovnih potekov
- Ustvarjanje zbirk formul

Besedilne datoteke so datoteke vrste .A (ASCII). Če želite obdelovati druge datoteke, jih najprej pretvorite v vrsto .A.

Besedilne datoteke so datoteke vrste .A (ASCII). Za obdelavo drugačne vrste datotek potrebujete dodatno orodje **Mousepad** (oglejte si "Pregledovanje in obdelava besedilnih datotek" na strani 142).

Odpiranje in izhod iz besedilnih datotek

- Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje programa.
- > Za priklic upravljanja datotek pritisnite tipko PGM MGT.
- Za prikaz datotek s pripono .A zaporedoma pritisnite gumba IZBIRA VRSTE in PRIKAZ .A.
- Izbira datoteke in odpiranje z gumbom IZBERI ali tipko ENT ali pa odpiranje nove datoteke: vnesite novo ime in vnos potrdite s tipko ENT.

Če želite zapustiti urejevalnik besedil, prikličite upravljanje datotek in izberite datoteko druge vrste, kot npr. obdelovalni program.

Premiki kazalca	Gumb
Kazalec eno besedo v desno	Nasled. BESEDA
Kazalec eno besedo v levo	ZADNJA BESEDA
Kazalec na naslednjo stran zaslona	STRAN
Kazalec na prejšnjo stran zaslona	STRAN
Kazalec na začetek datoteke	
Kazalec na konec datoteke	KONEC



Funkcije urejanja	Tipka
Začetek nove vrstice	RET
Brisanje znaka levo od kazalca	X
Vnos praznega znaka	SPACE
Preklop med velikimi/malimi črkami	SHIFT SPACE

Urejanje besedil

V prvi vrstici urejevalnika besedil je vrstica z informacijami, ki prikazuje ime datoteke, mesto, na katerem je datoteka shranjena, in način pisanja kazalca (označba vnosa):

- Datoteka: Ime besedilne datoteke
- Vrstica: Trenutni položaj kazalca v vrstici
- Stolpec: Trenutni položaj kazalca v stolpcu
- INSERT: Vnesejo se na novo vneseni znaki
- OVERWRITE: Na novo vneseni znaki prepišejo obstoječe besedilo na položaju kazalca

Besedilo se vnese na mestu, na katerem je trenutno kazalec. S puščičnimi tipkami premaknite kazalec na vsako poljubno mesto v besedilni datoteki.

Vrstica, v kateri je kazalec, je barvno poudarjena. V vrstici je lahko največ 77 znakov in jo prelomite s tipko RET (nazaj) ali ENT.



Brisanje in ponovni vnos znakov, besed in vrstic

Z urejevalnikom besedil lahko izbrišete cele besede ali znake in jih nato znova vnesete na drugem mestu.

- Kazalec premaknite na besedo ali vrstico, ki jo želite izbrisati in znova vnesti na drugem mestu.
- Pritisnite gumb BRISANJE BESEDE ali BRISANJE VRSTICE in besedilo se odstrani ter shrani v medpomnilnik.
- Kazalec premaknite na položaj, na katerem želite vnesti besedilo, in pritisnite gumb VNOS VRSTICE/BESEDE.

Funkcija	Gumb
Brisanje in shranjevanje vrstice v medpomnilnik	BRISANJE VRSTICE
Brisanje in shranjevanje besede v medpomnilnik	BRISANJE BESEDE
Brisanje in shranjevanje znakov v medpomnilnik	BRISANJE ZNAKA
Ponoven vnos vrstice ali besede po brisanju	VNOS VRSTICE/ BESEDE

Izvajanje besedilnih nizov

Besedilne nize poljubnih velikosti lahko kopirate, brišete in jih znova vnašate na druga mesta. V vsakem primeru najprej označite želeni besedilni niz:

Za označevanje besedilnega niza premaknite kazalec na znak, na katerem želite začeti označevanje besedila.



Pritisnite gumb OZNAČI NIZ.

Kazalec premaknite na znak, na katerem želite končati označevanje besedila. Če kazalec premikate neposredno navzgor ali navzdol s puščičnimi tipkami, se vmesne vrstice z besedilom popolnoma označijo (označeno besedilo je barvno poudarjeno).

Ko označite želeni besedilni niz, lahko besedilo obdelujte z naslednjimi gumbi:

Funkcija	Gumb
Brisanje in shranjevanje označenega niza v medpomnilnik	BLOK: IZREZ- OVANJE
Shranjevanje označenega niza v medpomnilnik brez brisanja (kopiranje)	UNOS BLOKA

Če želite niz, ki je shranjen v medpomnilniku, vstaviti na drugo mesto, sledite naslednjemu postopku:

Kazalec premaknite na položaj, na katerem želite vnesti niz, ki je shranjen v medpomnilniku.



Pritisnite gumb VNOS NIZA in besedilo se vstavi.

Dokler je besedilo shranjeno v medpomnilniku, ga lahko poljubno pogosto vnašate.

Prenos označenega niza v drugo datoteko

Označite besedilni niz, kot je opisano.



- Pritisnite gumb PRIPNI V DATOTEKO. TNC prikaže pogovorno okno Ciljna datoteka =
 - Vnesite pot in ime ciljne datoteke. TNC pripne označeni besedilni niz v ciljno datoteko. Če ne obstaja nobena ciljna datoteka z vnesenim imenom, potem TNC zapiše označeno besedilo v novo datoteko.

Vnos druge datoteke na mestu kazalca

Kazalec premaknite na mesto v besedilu, na katero želite vnesti drugo besedilno datoteko.



- Pritisnite gumb VSTAVI DATOTEKO. TNC prikaže pogovorno okno Ime datoteke =
 - Vnesite pot in ime datoteke, ki jo želite vstaviti.





11.8 Ustvarjanje besedilnih datotek

Iskanje delov besedila

Iskalna funkcija urejevalnika besedila najde besede ali zaporedja znakov v besedilu. Na TNC-ju sta na voljo dve možnosti.

Iskanje trenutnega besedila

Želite, da funkcija iskanja najde besedo, ki odgovarja besedi, na kateri je trenutno kazalec:

- Kazalec premaknite na želeno besedo.
- Za izbiro funkcije iskanja pritisnite gumb IŠČI.
- Pritisnite gumb IŠČI TRENUTNO BESEDO.
- > Za izhod iz funkcije iskanja pritisnite gumb KONEC.

lskanje poljubnega besedila

- Za izbiro funkcije iskanja pritisnite gumb IŠČI. TNC prikaže pogovorno okno Išči besedilo:
- Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati.
- Za iskanje besedila pritisnite gumb IZVEDI.
- > Za izhod iz funkcije iskanja pritisnite gumb KONEC.

Roċno obrato∪.	Programiranje in editiranje. Find text :		
File: 3516.A	Line: 0 Column: 1 INSERT		
BEGIN PGM S	8516 MM	м	
2 BLK FORM 0.	2 X+90 Y+90 Z+0		The second
3 TOOL DEF 56	·		
4 TOOL CALL :	. Z 51400		
6 L X+0 Y+100	RO F MAX M3	S	
7 L Z-20 R0 F	MAX		
8 L X+0 Y+80 9 FPOL X+0 Y-	RL F250		
10 FC DR- R86	CCX+0 CCY+0		
11 FCT DR- RT	',5	т	
12 FOI DR+ RS	0 CCX+89,282 CCY-40	2	
14 FCT DR+ R1	0 PDX+0 PDY+0 D20		м 🔋
15 FSELECT 2			
16 FCT DR- R	0 CCX+69,282 CCY-40	s	
18 FCT DR- R8	0 CCX+0 CCY+0	۲	븃 -
19 FSELECT 1			
20 FCT DR- R	7,5 10 CCY-ER-202 CCV-40		
22 FSELECT 2	0 002-035282 007-40	510	00%
23 FCT DR+ R1	0 PDX+0 PDY+0 D20	۲	7
24 FSELECT 2	10 COX ED 303 COU 40	OFF	a ov
26 FCT DR- R	75		
27 FCT DR- RS	0 CCX+0 CCY+0	s	
28 FSELECT 1		۲	÷ –
30 FCT DR+ R	0 CCX+0 CCY+80		-
NAJDI VE	L, ČRKEZ		
AKTUALNO MA	ILE ÓRKE IZ		NEC
ORODJA	FON		

1

11.9 Delo s preglednicami s podatki za rezanje

Napotek



Proizvajalec stroja mora TNC pripraviti na delo s preglednicami s podatki za rezanje.

Na stroju morda niso na voljo vse opisane funkcije ali dodatne funkcije. Upoštevajte priročnik za stroj.

Možnosti uporabe

S preglednicami s podatki za rezanje, v katerih so določene poljubne kombinacije materialov/rezalnih materialov, lahko TNC iz hitrosti rezanja V_C in pomika na zob f_Z izračuna število vrtljajev vretena S in pomik pri podajanju orodju F. Osnova za izračun je, da ste v programu določili material obdelovanca in v preglednici orodij različne za orodje specifične značilnosti.



Preden naj TNC samodejno izračuna podatke za rezanje, je treba v načinu Programski test aktivirati preglednico orodij (stanje S), iz katere naj TNC prevzame podatke o orodju.

Funkcije urejanja za preglednice s podatki za rezanje	Gumb
Vnos vrstice	VLOŻITE VRSTICO
Brisanje vrstice	BRISANJE VRSTICE
Izbira začetka naslednje vrstice	NASLEDNJA VRSTICA
Razvrščanje preglednice	SORTIR. ŠTEV. BLOKR
Kopiranje svetlega polja (2. orodna vrstica)	KOPIRAJ AKTUALNO VREDNOST
Vnos kopiranega polja (2. orodna vrstica)	UNESITE KOPIRANO VREDNOST
Urejanje oblike preglednice (2. orodna vrstica)	EDIT FORMAT





Preglednica za materiale obdelovancev

Materiale obdelovanca definirate v preglednici WMAT.TAB (oglej si sliko). WMAT.TAB je standardno shranjena v imeniku TNC:\ in lahko vsebuje poljubno število materialov. Ime materiala je lahko dolgo največ 32 znakov (skupaj s presledki). TNC prikaže vsebino stolpca IME, ko v programu določite material obdelovanca (oglejte si naslednji odstavek).



Če spremenite standardno preglednico materialov, jo morate kopirati v drug imenik. V nasprotnem primeru se vaše spremembe prepišejo pri posodobitvi programske opreme s standardnimi podatki HEIDENHAIN. Nato v datoteki TNC.SYS definirajte pot s ključno besedo WMAT= (oglejte si "Konfiguracijska datoteka TNC.SYS", stran 418).

Da bi preprečili izgubo podatkov, redno delajte varnostne kopije datoteke WMAT.TAB.

Določitev materiala obdelovanca v NC-programu

V NC-programu izberite material z gumbom WMAT iz preglednice WMAT.TAB:



- Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.
- PROGRAMSKA DOLOČILA UMAT

IZBIRA OKNA

- Izberite skupino PROGRAMSKE PREDNASTAVITVE.
- Za nastavitev materiala obdelovanca pritisnite v načinu Shranjevanje/urejanje programa gumb WMAT.
- Za prikaz preglednice WMAT.TAB pritisnite gumb IZBIRNO OKNO, TNC v pojavnem oknu prikaže seznam materialov, ki so shranjeni v preglednici WMAT.TAB.
- Za izbiro materiala obdelovanca premaknite svetlo polje s puščičnimi tipkami na želeni material in izbiro potrdite s tipko ENT. TNC prevzame material v WMAT-niz.
- > Za izhod iz pogovornega okna pritisnite tipko END.



Če v programu spremenite WMAT-niz, prikaže TNC opozorilo. Preverite, ali podatki za rezanje, ki so shranjeni v nizu TOOL CALL, še veljajo.

Intervention of the interventio	Roċno obrato	ω.	E d N A	itiranj <mark>ME ?</mark>	e prog	gramsk	e tabe	le	
140 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 157 147 147 147 147 147 158 147 147 147 147 147	EDI	e: UMA	TAB						
1 4 micr 10 bits 1: 4000 1 1 1: 4000 1 1: 10 1: 4000 1 1: 10 1: 4000 1: 5 CrNi 6 Busital 1: 4000 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 10 1: 10 1: 5000 1: 11 1: 10 1: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 11: 20 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 1: 10: 10 1: 20 1: 10: 10 1: 1: 10: 10 <	NE3	REFE		Line Of the	4 0540				M
2 142 WV 13 Werk2Etem] 1.2552 3 15 CFW 6 Einset-Stehl 1.2557 4 15 CFW 6 Einset-Stehl 1.2519 5 17 RoV 6 8 Eunet-Stehl 1.5919 5 21 RoV 7 Bertz-Stehl 1.5929 5 21 RoV 7 Bertz-Stehl 1.5919 12 20 CFW 6 Beuglahl 1.7218 12 20 CFW 6 Beuglahl 1.7218 13 30 CFW 7 Bertz-Stehl 1.5919 14 31 CFW 7 Bertz-Stehl 1.5919 15 30 CFW 7 Bertz-Stehl 1.5919 15 32 CFW 7 Bertz-Stehl 1.5919 24 40 CFW 7 Bertz-Stehl 1.5919 25 35 NiCFW 7 Bertz-Stehl 1.2218 25 42 CFW 7 Bertz-Stehl 1.2218 26 42 CFW 7 Bertz-Stehl 1.2218 27 55 NiCFW 7 Wertz-Stehl 1.2714 28 56 CFW 7 Vertz-Stehl 1.2714 29 50 CF 4 Vertz-Stehl 1.2714 29 50 CF 4 Vertz-Stehl 1.2714 20 50 CF 4 Vertz-Stehl 1.2714 29 50 CF 4 Vertz-Stehl 1.2714 20 50 CF 4 Vertz-Stehl 1.2714 2	1	14.0	100 14	Fingata Riahi	1.2018				8
3 15 CFN 10 Einstr-3ten 1.1000 4 15 CFN 10 Einstr-3ten 1.1703 5 16 MCD 6 Einstr-3ten 1.703 10 MCD 7 Einstr-3ten 1.703 10 CFN 10 Einstr-3ten 1.703 10 CFN 10 Einstr-3ten 1.703 11 CFN 10 Einstr-3ten 1.703 12 MCD 7 Bertar-3ten 1.703 13 CFN 10 Einstr-3ten 1.703 14 CFN 10 Hertar-3ten 1.1602 25 CFN 10 Hertar-3ten 1.1603 26 CFN 10 Vers -3ten 1.1727 27 MCD 10 Vers -3ten 1.1727 28 CFN 10 Vers -3ten 1.1728 27 MCD 10 Vers -3ten 1.1728 28 CFN 2 Vers -3ten 1.1728 29 Strict 4 Vers -3ten 1.1728 20 34 CFA15 Nitrie-3ten 1.10896 33 Strict 1.2011 27 35 Nitrie-3ten 1.1728 35 Strict 1.2011 28 GFD 4 Vers -3ten 1.1728 29 Strict 10 Vers -3ten 1.1728 <	-	142	101 19	Linsatz-atan.	1 2562				
a is Crino 4 4 Baustan 1:7237 5 is Mrof 5 Elnast2:96h1:7131 6 i7 MoV 8 4 Baustan 1:6408 7 i0 Crino 4 Virtue-186h1:1520 8 Z1 Mrof 5 Userk2:-81eh1:1520 9 Z5 Crino 4 Baustan 1:7218 10 Z5 Crino 4 Baustan 1:7218 11 Z 28 NiCriv 8 Baustan 1:7218 12 S1 Crino 5 Userk2:-81eh1:1550 13 Crino 12 Nitrier-81eh1:1550 14 S1 Crino 12 Nitrier-81eh1:1550 14 S1 Crino 12 Nitrier-81eh1:1550 15 S1 Crino 12 Nitrier-81eh1:1550 14 S1 Crino 18 Nitrier-81eh1:1550 15 S1 Crino 19 Verg51eh1:1550 15 S5 Crino 4 Verg51eh1:17228 25 S5 NiCri 10 Verg51eh1:1723 25 S5 NiCri 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 29 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 20 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 29 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 20 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 20 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 20 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 27 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 28 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 29 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723 20 S5 NiCriv 0 Verg51eh1:1723	-	192	WV IS	Fingata Riahi	1.2002				
10 MICr S Einstr-Stonj 1,7131 5 17 MOV 6 Bustahl 1,5640 7 10 CrN 6 Einstr-Stonj 1,7531 9 11 MOV 6 Bustahl 1,5640 9 11 MOV 6 Bustahl 1,5640 9 11 MOV 6 Bustahl 1,5620 10 20 CrN 6 Bustahl 1,5219 11 23 CrN 6 Bustahl 1,5777 12 20 CrN 6 Bustahl 1,551777 13 30 CrN 10 VarsStahl 1,5519 14 10 CrN 10 Nitrier-Stahl 1,5519 15 32 CrN 10 VarsStahl 1,7381 16 32 CrN 10 VarsStahl 1,7381 17 34 CrB 10 Nitrier-Stahl 1,5894 18 32 CrN 10 VarsStahl 1,7381 19 34 CrB 10 Nitrier-Stahl 1,5894 24 40 CrB 10 VarsStahl 1,7220 25 51 CrN 10 10 ErztStahl 1,2311 24 40 CrM 10 10 ErztStahl 1,2718 25 51 CrM 0 VarsStahl 1,2714 26	2	10 0		Baustahl 1 7	1.0010				
0 17 MoV 8 Busitan 1:5986 15 7 10 Grill Einseitz-Sichi 1:5220 15 18 Mr.5 Busitan 1:4962 16 15 18 Mr.5 Busitan 1:612 16 17 18 Mr.5 Busitan 1:612 16 17 10 18 Mr.5 Busitan 1:612 16 17 10 18 Mr.5 Busitan 1:721 12 17 10 17 12 String Miriser Busitan 1:729 17 17 10 13 String String String 10 17 10 10 10 14 String String String 10 10 10 10 10 10 15 String Nitrier-Stehl 1:0519 34 Gralus 11 10567 16 String Nitrier-Stehl 1:0587 10 10 10 10 10 22 String String String 11 10 10 10 10 23 String	2	10 0	for E	Eingala Plah	1 1 7101				s 🗆
7 10 CTM 0 EINset2-Stehl 1.5220 8 19 Mr 5 Bustshi 1.002 9 21 MrC 5 Bustshi 1.002 9 21 MrC 5 Bustshi 1.002 9 21 MrC 5 Bustshi 1.002 9 20 MrC 5 Bustshi 1.002 12 30 CTMO 9 Bustshi 1.003 12 30 CTMO 9 Bustshi 1.003 13 CTMO 9 VergStehl 1.720 14 31 CTMO 12 VergStehl 1.1.004 15 32 CTMO 12 VergStehl 1.000 14 34 CTA16 5 Nitrier-Stehl 1.000 15 32 CTMO 12 VergStehl 1.000 14 34 CTA16 5 Nitrier-Stehl 1.000 15 32 CTMO 4 VergStehl 1.000 13 4 CTA16 5 Nitrier-Stehl 1.000 28 34 CTA16 5 Nitrier-Stehl 1.000 28 34 CTA16 5 Nitrier-Stehl 1.000 29 34 CTA18 5 Nitrier-Stehl 1.000 20 35 Nitri 9 VergStehl 1.720 20 35 Nitri 9 VergStehl 1.720 20 35 Nitri 9 VergStehl 1.720 21 36 CTMO 4 VergStehl 1.720 25 56 CTMO 4 VergStehl 1.721 25 58 Nitrier 9 Stehl 1.721 25 58 Ditrier 9 Stehl 1.721 26 58 Ditrier 9 VergStehl 1.721 27 55 Nitrier 9 Stehl 1.721 28 58 Ditrier 9 Stehl 1.721 29 58 Nitrier 9 Stehl 1.721 20 58 Nitrier 9 Stehl 1.721 20 58 Nitrier 9 Stehl 1.721 27 55 Nitrier 9 Stehl 1.6181 28 CTV 4 VergStehl 1.6181 28 CTV 4 VergStehl 1.6181 29 Steller 9 Stehl 1.271 20 Steller 9 Stehl 1.6181 20 Steller 9 Stehl 1.271 29 Steller 9 Stehl 1.6181 20 Steller 9 Stehl 1.721 20 Steller 9 Stehl 9 Ste	ē.	17 6	101 8 4	Baustabl 1 5	106				- 旦
0 15 Mr.S Bauatahi 1.0022 0 21 Mr.S Bauatahi 1.2218 10 25 Grfb.4 Bauatahi 1.2218 10 25 Grfb.4 Bauatahi 1.7218 10 25 Grfb.4 Bauatahi 1.7218 11 30 Grfb.4 Bauatahi 1.7218 12 30 Grfb.0 Buaratahi 1.7278 13 30 Grfb.0 Buaratahi 1.7287 13 30 Grfb.0 Varataki 1.0000 13 Grfb.1 Rittine-Stehi 1.0000 Bauatahi 1.7281 14 15 Nittine-Stehi 1.0000 Bauatahi 1.0000 15 34 Grfb.1 Nittine-Stehi 1.0000 16 34 Grfb.1 Nittine-Stehi 1.0000 13 34 Grfb.1 Nittine-Stehi 1.0000 14 Stehi 1.7220 Stehi 1.7220 Stehi 1.7220 25 Storrbo 4 Verat-Stehi 1.7218 Stehi 1.7214 26 Stehi 1.7225 Stehi 1.7214 Stehi 1.7214 <td>ž</td> <td>18 0</td> <td>TNIR</td> <td>Finsatz-Stah</td> <td>1 1 5920</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td>	ž	18 0	TNIR	Finsatz-Stah	1 1 5920				7
21 MPG 5 Werk2-81eh1 1.2182 10 Z5 GYG 4 Baustah1 1.2218 11 Z1 28 NGCY 4 Baustah1 1.2218 12 38 GYG 4 Baustah1 1.2218 13 30 GYG 4 Baustah1 1.2218 14 31 GYG 4 Baustah1 1.8519 14 31 GYG 9 Nitrier-Steh1 1.8519 15 31 GYG 9 Nitrier-Steh1 1.8519 17 34 GYG 18 Nitrier-Steh1 1.8519 18 34 GYG 18 Nitrier-Steh1 1.8519 19 34 GYG 18 Nitrier-Steh1 1.8587 19 34 GYG 19 Nitrier-Steh1 1.8587 22 35 NiGY 10 VergSteh1 1.7258 23 SiGY 4 VergSteh1 1.7218 25 S6 GYG 4 VergSteh1 1.7218 27 S5 NiCY6 V VergSteh1 1.7218 28 S8 GYG 4 VergSteh1 1.7218 29 S8 GYG 4 VergSteh1 1.7218 29 S8 GYG 4 VergSteh1 1.7218 29 S8 GYG 4 VergSteh1 1.6364 20 S8 GYG 4 VergSteh1 1.6364 27 S5 NiCY6 V VergSteh1 1.7218 28 S8 GYG 4 VergSteh1 1.6364 29 S8 GYG 4 VergSteh1 1.6364 20 S8 GYG 4 Ver		10 1	in 5	Baustabl 1 0	197				
Te 25 Crito 4 Bautian 1.7216 1 26 Crito 4 Bautian 1.6515 2 3 Crito 4 Bautian 1.6515 2 3 Crito 4 Bautian 1.6515 2 3 Crito 12 Nitrier-Stahl 1.6515 5 3 Crito 12 Nitrier-Stahl 1.6515 5 3 Crito 12 Nitrier-Stahl 1.6515 5 3 Crito 12 Nitrier-Stahl 1.6516 5 3 Crito 13 Nitrier-Stahl 1.6564 8 4 Crito 15 Nitrier-Stahl 1.6564 2 3 4 Crito 15 Viers-Stahl 1.7226 2 3 5 Nitrier-Stahl 1.2516 2 4 Crito 15 Viers-Stahl 1.7226 2 5 Sicro 4 Viers-Stahl 1.2211 2 4 Crito 4 Viers-Stahl 1.2215 2 5 Sicro 4 Viers-Stahl 1.2714 2 5 Sicro 4 Viers-Stahl 1.2714 3 5 Sicro 4 Viers-Stahl 1	ă	21 1	InCr 5	Uerkz =Stabl	1 2182				
11 28 NiCrio 4 Bausiah 1:853 28 Crivio 9 VergStahl 1:7787 29 Crivio 9 VergStahl 1:7787 20 Crivio 9 VergStahl 1:589 20 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 20 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 20 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 20 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 21 Status 9 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 22 Status 9 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 23 Status 9 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 23 Status 9 Crivio 9 Nitrier-Stahl 1:859 24 Crivio 15 VergStahl 1:7785 25 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7785 26 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7785 27 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7785 28 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7785 29 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7785 29 Status 9 Crivio 9 VergStahl 1:7718 29 Status 9 Crivio 9 Criv	10	26 0	rMo 4	Baustabl 1.73	219				T 0 0
12 38 CTHOV 8 VergStahl 1.7787 38 CTHOV 8 VergStahl 1.6818 44 31 CTHO 12 VergStahl 1.6818 45 32 CTHO 12 VergStahl 1.0819 46 32 CTHO 12 VergStahl 1.7881 47 34 CTAl 8 Nitrier-Stahl 1.0807 48 CTAL 8 CTAL 8 Nitrier-Stahl 1.0807 48 CTAL 8 Nitrier-Stahl 8 Nit	11	28 1	liCrMo 4	Baustabl 1.65	13				·
13 38 Crivino 5 VergStahl 1:6556 14 31 Crivino 5 Nitrie-Stahl 1:0515 15 32 Crivo 12 Nitrie-Stahl 1:0515 16 32 Crivo 12 Nitrie-Stahl 1:0515 17 34 Gral 6 Nitrie-Stahl 1:0594 18 32 Crivo 12 Nitrie-Stahl 1:0594 19 34 Cral 6 Nitrie-Stahl 1:0594 10 34 Cral 7 Nitrie-Stahl 1:0594 10 34 Cral 5 Nitrie-Stahl 1:0594 20 34 Cral 5 Nitrie-Stahl 1:0595 21 24 Crim 16 VergStahl 1:7226 23 Sintor 16 VergStahl 1:2716 24 46 Crimho 7 VergStahl 1:2714 25 55 Nitrie-Stahl 1:0161 VergStahl 1:0161 27 55 Nitrie-Stahl 1:0161 VergStahl 1:021 28 55 Nitrie-Stahl 1:0161 VergStahl 1:0161 28 55 Nitrie-Stahl 1:0161 <	12	30 0	TMOV 9	VergStahl	.7707				
14 31 CFM 12 Nitrier-Stahl 1.8515 15 31 CFM 22 Nitrier-Stahl 1.8516 17 34 CFM 22 Nitrier-Stahl 1.8516 17 34 CFM 22 Nitrier-Stahl 1.8516 18 34 CFM 25 Nitrier-Stahl 1.8587 19 34 CFM 55 Nitrier-Stahl 1.8587 19 34 CFM 55 Nitrier-Stahl 1.8587 22 35 NiCr 10 VergStahl 1.8586 23 SNCr 10 VergStahl 1.8586 24 40 CFM 57 VergStahl 1.2211 25 58 CFM 4 VergStahl 1.7213 26 58 0CFM 4 VergStahl 1.7213 27 55 NiCr04 VergStahl 1.7213 28 58 CFM 4 VergStahl 1.7213 29 58 NiCr107 7 VergStahl 1.7213 29 58 NiCr107 7 VergStahl 1.7214 29 58 NiCr107 7 VergStahl 1.0581 29 58 CFM 4 VergStahl 1.0581 29 58 CFM 4 VergStahl 1.0581 29 58 CFM 58 0	13	30 0	TNIMO 8	VergStahl	1.6580				ai 💡
15 31 CrHoV 9 Nitrier-Stahl 1.8519 15 32 CrHoV 9 Stahl 1.7381 17 34 CrEl6 Nitrier-Stahl 1.8589 18 34 CrEl6 Nitrier-Stahl 1.8589 28 34 CrEl7 Stahl 1.7381 29 34 CrEl7 Stahl 1.7381 20 35 Nitrier-Stahl 1.8589 Stahl 1.7226 23 36 Nitri 10 VergStahl 1.7226 24 40 CrHof 4 VergStahl 1.7221 25 85 Nitrier-Stahl 1.7223 Stahl 1.7223 26 86 CrHo 4 VergStahl 1.7213 27 85 NitrHor 7 VergStahl 1.7229 28 80 CrH 4 VergStahl 1.8181	14	31 0	rMo 12	Nitrier-Stahl	1 1.8515				
16 32 CrPo 12 VersStehl 1.7381 17 34 CrB18 Nitrier-Stehl 1.0894 18 34 CrB18 Nitrier-Stehl 1.0894 18 34 CrB18 Nitrier-Stehl 1.0894 18 34 CrB18 Nitrier-Stehl 1.0896 21 24 CrB15 Nitrier-Stehl 1.0896 21 35 Korto 4 VersStehl 1.7226 23 54 Korto 16 VersStehl 1.2766 24 40 CrMM0 7 VersStehl 1.2725 25 55 Korto 4 VersStehl 1.2714 25 55 Kortov 7 VersStehl 1.2714 25 55 Kortov 7 VersStehl 1.2714 26 57 4 VersStehl 1.2714 27 55 Kortov 7 VersStehl 1.2714 28 50 CrV 4 VersStehl 1.2714 29 57 Kortov 7 VersStehl 1.2714 28 57 Kortov 7 VersStehl 1.2714 29 57 Kortov 7 VersStehl 1.2714 20 VersStehl 1.2714 VersStehl 1.2716	15	31 0	rMoV 9	Nitrier-Stahl	1 1.8519				
17 34 GPR16 Nitrier-Stahl 1.0804 10 34 GPR165 Nitrier-Stahl 1.0807 10 34 GPR185 Nitrier-Stahl 1.0807 10 34 GPR185 Nitrier-Stahl 1.0807 10 34 GPR187 Nitrier-Stahl 1.0807 10 34 GPR187 Stahl 1.2208 21 34 GPR167 Start, -Stahl 1.7288 22 35 NiCr 10 VergStahl 1.7288 23 34 GPR0 VergStahl 1.7288 25 56 GPR0 VergStahl 1.7228 26 58 NiCrM0 4 VergStahl 1.7288 27 55 NiCrM0 4 VergStahl 1.7218 28 58 GPR0 4 VergStahl 1.7218 29 58 NiCrM0 4 VergStahl 1.7218 28 58 GPC 4 VergStahl 1.6181 29 58 GPC 4 VergStahl 1.6181 29 58 GPC 4 VergStahl 1.6181 29 S8 GPC 4 VergStahl 1.7216 20 S8 GPC 4 VergStahl 1.7216 20 S8 GPC 4 VergStahl 1.7216 21 VergStahl 1.0181	16	32 (rMo 12	VergStahl :	1.7361				
13 34 GrAlHo 5 Nitrier-Stehl 1.0507 13 34 GrAlHo 7 Nitrier-Stehl 1.0576 24 34 GrAlS 5 Nitrier-Stehl 1.0576 25 35 NiGro 18 VergStehl 1.15984 23 35 NiGrho 7 LerkzStehl 1.2706 24 40 GrAnho 7 LerkzStehl 1.2706 25 55 GrU 4 VergStehl 1.7221 26 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 27 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 28 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 29 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 29 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 20 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 21 50 GrU 4 VergStehl 1.2721 22 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 23 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 24 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 25 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 26 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 27 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 28 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 29 55 GrU 4 VergStehl 1.2721 20 5	17	34 (rAl 6	Nitrier-Stahl	1 1.8504				(e) 📱 🗕
19 34 GrANM 7 Nitrier-Stehl 1.0556 20 34 GrANM 7 Nitrier-Stehl 1.0556 22 35 NiCr 15 VergStehl 1.0576 23 SNiCr 16 VergStehl 1.2716 24 46 GrAndo 7 VergStehl 1.2211 25 56 GrOv 4 VergStehl 1.2212 25 58 NiCrHo 4 VergStehl 1.2716 26 58 GrOv 4 VergStehl 1.2714 28 58 GrOv 4 VergStehl 1.0181 28 CETEK KONEC STRAN STRAN VESTICE VESTICE VESTICE VESTICE	18	34 (rAlMo 5	Nitrier-Stahl	1 1.8507				
20 34 CrD15 5 Nitrier-Stehl 1.0596 21 36 CrD 4 VersStehl 1.7226 23 ShiCr1 8 VersStehl 1.7226 24 96 CrD 4 VersStehl 1.7226 25 95 CrD 4 VersStehl 1.7226 26 96 CrD 6 VersStehl 1.7226 25 95 CrD 6 VersStehl 1.7225 26 96 CrD 4 VersStehl 1.7226 27 95 BK CrD 4 VersStehl 1.7226 28 98 CrU 4 VergStehl 1.7225 29 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 29 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 29 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 20 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 28 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 29 98 CrU 4 VergStehl 1.6714 20 98 CrU 4 VergStehl 1.0716 20 98 CrU 4 VergStehl 1.0714 20 98 CrU 4 VergStehl 1.0716 21 98 CrU 4 VergStehl 1.0716	19	34 (rAlNi 7	Nitrier-Stahl	1 1.8550				
21 34 Grfm 0 4 vers5tehl 1.7220 23 Sth(11) 50 70 23 Sth(11) 50 70 24 Sth(11) 50 70 24 Sth(11) 50 70 24 Sth(11) 50 70 25 Sth(11) 725 27 S5 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.7226 28 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.7226 28 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.7214 28 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.6214 28 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.6214 28 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.6214 29 S6 NiCrH0 4 Vers51ehl 1.0161 29 Vers51ehl 1.0161 Vers51ehl 1.0214 Vers51ehl 1.0214 20 Vers51ehl 1.0161 Vers51ehl 1.0214 Vers51ehl 1.0214 20 Vers51ehl 1.0214 Vers51ehl 1.0214 Vers51ehl 1.0214 21	20	34 (rAlS 5	Nitrier-Stahl	1 1.8506				-
22 35 NiCr 10 VergStehl 1.5084 23 35 NiCr 10 VergStehl 1.2780 24 35 NiCr10 10 VergStehl 1.7780 25 42 Cr10 4 VergStehl 1.7223 26 58 Dictr0 4 VergStehl 1.7223 27 25 NiCr10 4 VergStehl 1.7213 28 58 Dictr0 4 VergStehl 1.7214 28 58 Dictr0 4 VergStehl 1.7214 28 58 Dictr0 4 VergStehl 1.7214 28 58 Dictr0 4 VergStehl 1.6181 29 Dictr0 4 VergStehl 1.6181 VergStehl 1.2714 29 Dictr0 4 VergStehl 1.6181 VergStehl 1.2714 29 Dictr0 4 VergStehl 1.2714 VergStehl 1.2714 20 Dictr0 4 VergStehl 1.2714 VergStehl 1.2714 20 Dictr0 4 VergStehl 1.2714 VergStehl 1.2714 21 Dictr0 4 VergStehl 1.2714 VergStehl 1.2714	21	34 (rMo 4	VergStahl :	1.7220				5100%
23 35 NiCrHo 16 VergStehl 1.2786 44 60 CrHho 7 VergStehl 1.2781 25 42 CrHo 4 VergStehl 1.7223 25 55 NiCrHo 9 VergStehl 1.7213 26 55 NiCrHo 9 VergStehl 1.2713 27 55 NiCrHo 9 VergStehl 1.2713 28 55 CrU 4 VergStehl 1.2713 29 55 CrU 4 VergStehl 1.2713 20 55 CrU 4 VergStehl 1.2714 20 55 CrU 4 Ve	22	35 M	liCr 18	VergStahl :	1.5864				(e) T
24 46 CFMPHO - Views-Stahl.1.2211 25 50 CFMPHO - Views-Stahl.1.2213 25 58 CFM - Views-Stahl.1.2213 27 58 NOLFOW - Views-Stahl.1.2723 28 58 CFM - Views-Stahl.1.2714 28 58 CFM - Views-Stahl.1.2714 28 58 CFM - Views-Stahl.1.0161 27 25 CFM - Views-Stahl.1.2714 28 58 CFM - Views-Stahl.1.0161 29 CFM - Views-Stahl.1.0161 Views-Views-Stahl.1.0161 29 CFM - Views-Stahl.1.0161 Views-Vi	23	35 M	liCrMo 16	WerkzStahl	1.2766				OFF ON
25 42 Crfto 4 VergStahl 1.7225 25 50 Crfto 4 VergStahl 1.7226 26 55 Crfto 4 VergStahl 1.7226 28 58 Crfto 4 VergStahl 1.7226 29 58 Crfto 4 VergStahl 1.2216 28 58 Crfto 4 VergStahl 1.2716 29 58 Crfto 7 VergStahl 1.2716 20 S8 Crfto 7 VergStahl 1.2716 29 Crfto 7 VergStahl 1.2716 VergStahl 1.2716 20 S8 Crfto 7 VergStahl 1.2716 20 Crfto 7 VergStahl 1.2716 VergStahl 1.2716 20 Crfto 7 VergStahl 1.2716 VergStahl 1.2716	24	40 (rMnMo 7	WerkzStahl	1.2311				
28 S8 Crf0 4 VergStehl 1.7229 29 S5 NiCrf0 7 UerkzStehl 1.2713 20 S8 NiCrf0 7 VerkzStehl 1.2714 29 S8 Crf 4 VergStehl 1.0161 ZACETEK KOVEC STRAN STRAN VLOŻITE BRISANJE NASLEDNJA VRSTICE VRSTICE VRSTICE VRSTICE	25	42 (42 CrMo 4 VergStahl 1.7225						
ZY BS NICTROV B WEYZ-SIGNI 1.2713 S SB NICTROV 7 WEYZ-SIGNI 1.2714 SB SC 40 WEYZ-SIGNI 1.2714 ZRCETEK KONEC STRAN STRAN VLOZITE BRISANJE NASLEDNJA VESTICE VESTICE VESTICE VESTICE	26	50 0	rMo 4	VergStahl	1.7228				5
ZU 58 OFU-4 VersStahl 1.2719 Z 58 OFU-4 VersStahl 1.2719 ZACETEK KOVEC STRAW STRAW VLOZITE BRISANJE NASLEDNJA VRSTICO VRSTICO VRSTICO VRSTICO VRSTICO	27	55 M	ICTMOV B	werkzStahl	1.2713				
ZA DE GTU 4 VERSSIGNI 1.8181 ZACETEK KONEC STRAN STRAN ULOŽITE BRISANJE NASLEDNJA VRSTICO VRSTICE VRSTICA	28	56 1	aicrmoV 7	werkzStahl	1.2714				
ZACETEK KONEC STRAN STRAN ULOŽITE BRISANJE NASLEDNJA VRSTICO VRSTICE VRSTICA	29	58 0	rV 4	VergStahl :	1.8161				
VICILIE BRISANJE NASLEDNJA VICILIE BRISANJE NASLEDNJA VRSTICO VRSTICE VRSTICA	7005	TEN	KONEC	ETRON	STRON	(1	
VRSTICO VRSTICE VRSTICA	ZHUE		KONEC	JI KHIN	STRAIN	VLOŻITE	BRISANJE	NASLEDNJA	SEZNAM
VRSIICO VRSIICE VRSIICH	4		1			UPSTTCO	UPSTICE	UPSTTCO	FORMUL OR
						CASTICO	TRATICE	TRUTTCH	- OKTOLAR

Preglednica z materiali rezalnih orodij

Materiale rezalnih orodij definirate v preglednici TMAT.TAB. WMAT.TAB je standardno shranjena v imeniku TNC:\ in lahko vsebuje poljubno število materialov. Ime materiala za rezanje je lahko dolgo največ 16 znakov (vključno s presledki). TNC prikazuje vsebino stolpca IME, če v preglednici orodij TOOL.T določite ime materiala rezalnega orodja.

> Če spremenite standardno preglednico materialov za rezanje, jo morate kopirati v drug imenik. V nasprotnem primeru se vaše spremembe prepišejo pri posodobitvi programske opreme s standardnimi podatki HEIDENHAIN. Nato v datoteki TNC.SYS določite pot s ključno besedo TMAT= (oglejte si "Konfiguracijska datoteka TNC.SYS", stran 418).

Da bi preprečili izgubo podatkov, redno izdeluje varnostne kopije datoteke TMAT.TAB.

Preglednica s podatki za rezanje

Kombinacije materialov/rezalnih materialov z ustreznimi podatki za rezanje določite v preglednici s pripono .CDT (angl. cutting data file: datoteka s podatki za rezanje; oglejte si sliko). Vnose v preglednico s podatki za rezanje lahko prosto konfigurirate. Poleg obveznih stolpcev NR, WMAT in TMAT lahko TNC upravlja do štiri hitrosti rezanja kombinacij (V_C)/premika (F).

V imeniku TNC:\ je shranjena standardna preglednica s podatki za rezanje FRAES_2.CDT. FRAES_2.CDT lahko poljubno urejate in dopolnjujete ali pa vnesete poljubno število preglednic s podatki za rezanje.

Če spremenite standardno preglednico podatkov za rezanje, jo morate kopirati v drug imenik. V nasprotnem primeru se vaše spremembe prepišejo pri posodobitvi programske opreme s standardnimi podatki HEIDENHAIN (oglejte si "Konfiguracijska datoteka TNC.SYS", stran 418).

Vse preglednice s podatki za rezanje morajo biti shranjene v istem imeniku. Če imenik ni standardni imenik TNC:\, morate v datoteki TNC.SYS vnesti po ključni besedi PCDT= pot, pod katero so shranjene vaše preglednice s podatki za rezanje.

Da bi preprečili izgubo podatkov, redno izdelujte varnostne kopije datotek s podatki za rezanje.

Roćno E obratov. C	Editiranj Cutting m	e prog nateria	gramski <mark>al?</mark>	e tabe	le	
##10-Fight(1) # 70 102 100 8 100-P23 100 9 100-P33 193 9 100-P35 193 101 100-P35 111 111 100-P35 111 112 100-P35 111 113 100-P35 111 114 100-P35 111 115 100-P35 111 114 100-P35 111 115 100-P35 111 114 100-P35 111 115 100-P35 111 115 100-P35 111	W beschicht H beschicht H beschicht HS - Kobalt HS - Kobalt IS - Kobalt IS - Kobalt IS - Kobalt IS - Kobalt IS - Kobalt IS - Kobalt HS -	st st st st st st st st st st st st st s				
		STRAN	VLOŻITE VRSTICO	BRISANJE VRSTICE	NASLEDNJA VRSTICA	FORMULAR

obrat	ov. Ed ⊌o	itiranj rkpiece	e prog mater	ramsk rial?	e tabe	le	
FIL	Le: FRAES_Z.CDT	THOT	liet	F 4	102 50		
NIS O		HERE AT AN	40	0.016	VC2 12	020	M
1	84 00 1	HERE (TICH	40	0,010	55 0,	020	8
1.2	84 00 1	HODRE	100	0,010	100 0	250	
2	84 97 9	HERE COE	100	0,200	150 0,	230	
	84 97-2	HERE (TION	20	0,010	40 0 <i>)</i>	030	
2	84 97-2	HODDE	100	0,700	100 0	250	s 🗆
	St 57-2	HOPE /T /M	100	0,200	130 0,	230	
1	St 50-2	HODE/TIN	40	0,010	55 0,	020	7
6	G1 50-2	H0-D2E	40	0,010	100 0	250	
å	St 50-2	HOPE /T (M	100	0,200	130 0,	230	
10	St 00-2	HERE /T (CN)	40	0,010	55 0,	020	
11	St 00-2	H03E7 110N	100	0,700	120 0	250	· A A.
12	0.15	HEEE-COE	70	0,200	130 0,	250	
12	C 15	HEEE /T (CN)	26	0,040	75 0,	959	M 8
10	C 15	HC-D2E	20	0,040	100 0	959	
14	0 15	HCCF (T (N)	70	0,040	100 0,	050	1
15	0 45	HODE / TIN	20	0,040	35 0,	050	S 🛛 🦲
10	0 45	HO DOF	20	0,040	35 0,	050	
10	0 40	LICEF JT IN	26	0.000	25 0	950	~ 24
10	0.00	HESE /T I CN	26	0.040	25 0	950	
13	0 60	HO DOF	20	0,040	30 0,	050	
20	C 80	HEEE (TAN)	20	0,040	100 0,	150	5100*
21	66-20	HODE/ TIN	40	0,100	52 0,	150	
22	66-20	HC-P25	100	0.040	120 0,	050	
24	66-49	HEREZTIN	22	0-100	22 0.	150	OFF ON
25	66-40	HSSE/TIN	40	0,000	50 0.	050	
26	66-49	HC-P25	100	0.040	120 0.	050	
27	666-49	HSSEZTIN	14	0.045	21 0.	040	
20	666-40	HSSEZTION	21	0.045	26 0.	040	(e, <u>1</u> -
20	666-40	HC-P25	100	0.040	120 0.	050	
20	888-46	NC-F35	100	0,040	130 0,	030	
ZACI		STRAN	STRAN	VLOŻITE VRSTICO	BRISANJE	NASLEDNJA VRSTICA	FORMULAR



Ustvarjanje nove preglednice s podatki za rezanje

- Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje programa.
- Za izbiro upravljanja datotek pritisnite tipko PGM MGT.
- Izberite imenik, v katerem morajo biti shranjene preglednice s podatki za rezanje (privzeto: TNC:\).
- ▶ Vnesite poljubno ime in vrsto datoteke .CDT ter potrdite s tipko ENT.
- TNC odpre standardno preglednico s podatki za rezanje ali prikaže na desni polovici zaslona različne oblike preglednic (odvisno od stroja), ki se razlikujejo po številu kombinacij hitrosti rezanja/premika. V tem primeru premaknite svetlo polje s puščičnimi tipkami na želeno obliko preglednice in potrdite s tipko ENT. TNC ustvari novo, prazno preglednico s podatki za rezanje.

Potrebni vnosi v preglednici orodij

- Polmer orodja stolpec R (DR)
- Število zob (samo pri rezkarjih) stolpec CUT
- Vrsta orodja stolpec TYP
- Vrsta orodja vpliva na izračun premika pri podajanju orodja:
- Rezkarji: $F = S \cdot f_Z \cdot z$
- Vsa osťala orodja: $F = S \cdot f_U$ S: število vrtljajev vretena
- f₇: premik na zob
- f_U: premik na vrtljaj
- z: število zob
- Z: STEVIIO ZOD
- Rezalni material orodja stolpec TMAT
- Ime preglednice s podatki za rezanje, ki naj se uporablja za to orodje – stolpec CDT
- Vrsta orodja, rezalni material orodja in ime preglednice s podatki za rezanje izberete v preglednici orodja z gumbom (oglejte si "Preglednica orodij: podatki o orodju za samodejni izračun števila vrtljajev in pomika.", stran 182).



Postopek pri delu s samodejnim izračunom števila vrtljajev/premika

- 1 Če še ni vneseno: material orodja vnesite v preglednico WMAT.TAB.
- 2 Če še ni vneseno: material rezila vnesite v preglednico TMAT.TAB.
- 3 Če še ni vneseno: v preglednico orodij vnesite vse podatke o orodju, ki so potrebni za izračun podatkov za rezanje:
 - Polmer orodja
 - Število zob
 - Vrsta orodja
 - Material rezalnega orodja
 - Preglednica orodja s podatki za rezanje
- 4 Če še ni vneseno: podatke za rezanje vnesite v poljubno preglednico s podatki za rezanje (CDT-datoteka).
- 5 Način Test: aktivirajte preglednico orodij, iz katere naj TNC prevzame podatke orodja (stanje S).
- 6 V NC-programu: z gumbom WMAT določite material obdelovanca.
- 7 V NC-programu: v nizu T z gumbom izberite samodejni izračun števila vrtljajev vretena in premika.

Prenos podatkov iz preglednic s podatki za rezanje

Če datoteko s pripono .TAB ali .CDT prenesete z zunanjim podatkovnim vmesnikom, TNC hkrati shrani tudi definicijo zgradbe preglednice. Definicija zgradbe se začne z vrstico #STRUCTBEGIN in konča z vrstico #STRUCTEND. Pomen posameznih ključnih besed si je mogoče ogledati v preglednici "Strukturni ukaz". TNC shrani za #STRUCTEND dejansko vsebino preglednice.

Konfiguracijska datoteka TNC.SYS

Konfiguracijsko datoteko TNC.SYS je treba uporabiti, če vaše preglednice s podatki za rezanje niso shranjene v privzetem imeniku TNC:\. V tem primeru v TNC.SYS določite poti do mest, na katerih so shranjene preglednice s podatki za rezanje.



Datoteka TNC.SYS mora biti shranjena v korenskem imeniku TNC:\.

Vnosi v TNC.SYS	Pomen
WMAT=	Pot do preglednice materialov
TMAT=	Pot do preglednice rezalnih materialov
PCDT=	Pod do preglednice s podatki za rezanje

Primer za TNC.SYS

WMAT=TNC:\CUTTAB\WMAT_GB.TAB	
TMAT=TNC:\CUTTAB\TMAT_GB.TAB	
PCDT-TNC+\CUTTAB\	



12

Programiranje: izvajanje CAM-programov, večosna obdelava

12.1 Izvajanje CAM-programov

Če NC-programe ustvarjate zunanje s CAM-sistemom, upoštevajte priporočila v naslednjih razdelkih. Na ta način boste lahko najbolje izkoristili zmogljivo krmiljenje premikov stroja TNC in praviloma dosegli boljše rezultate pri površinah obdelovancev v še krajšem času obdelave. Posebej je treba omeniti, da TNC kljub visokim hitrostim obdelave zagotavlja zelo visoko stopnjo natančnosti konture. To omogoča operacijski sistem za delo v realnem času HeROS 5 stroja TNC, s katerim je mogoče zelo dobro obdelati tudi NC-programe z veliko gostoto točk.

Od 3D-modela do NC-programa

Postopek ustvarjanja NC-programa na podlagi CAD-modela je mogoče poenostavljeno opisati takole:

CAD: ustvarjanje modela

V oblikovnih razdelkih so na voljo 3D-modeli obdelovanca, ki ga želite obdelati. V idealnem primeru je 3D-model izdelan ob upoštevanju sredine tolerance.

CAM: ustvarjanje poti, popravek orodja

CAM-programer določi obdelovalne strategije za območja obdelovanca, ki jih želite obdelati. Nato CAM-sistem na podlagi površin CAD-modela izračuna poti za premike orodja. Te poti orodja so sestavljene iz posameznih točk, ki jih CAM-sistem izračuna tako, da se orodje čim bolj približa površini, ki jo želite obdelati, v skladu z navedenimi napakami tetive in tolerancami. Tako nastane strojno nevtralen NC-program, t.i. CLDATA (cutter location data). Postprocesor, prilagojen stroju in krmilnemu sistemu, na podlagi CLDATA ustvari NC-program, specifičen za stroj in krmilni sistem, ki ga krmilni sistem CNC lahko obdela. Postprocesor je osrednji vezni člen med CAM-sistemom in krmilnim sistemom CNC.

- TNC: krmiljenje premikov, nadzor tolerance, profil hitrosti TNC na podlagi točk, določenih v NC-programu, izračuna premike posameznih strojnih osi in zahtevane profile hitrosti. Zmogljive funkcije filtriranja obdelajo in zgladijo konturo tako, da TNC ne preseže največjega dovoljenega odstopanja podajanja orodja.
- Mehatronika: krmiljenje pomika, pogonska tehnika, stroj Stroj s pogonskim sistemom pretvori premike in profile hitrosti, ki jih izračuna TNC, v dejanske premike orodja.



Kaj je treba upoštevati pri konfiguraciji postprocesorja

- Prikaz podatkov pri položajih osi vedno nastavite na štiri decimalna mesta. Tako izboljšate kakovost NC-podatkov in preprečite napake zaradi zaokroževanja, ki vidno vplivajo na površino obdelovanca.
- Prikaz podatkov pri obdelavi z normalnimi vektorji na ploskev (LNnizi, samo programi s pogovornimi okni z navadnim besedilom) vedno nastavite na sedem decimalnih mest.
- V ciklu G62 nastavite toleranco tako, da je pri običajnem delovanju vsaj dvakrat večja od napake tetive, ki je določena v CAM-sistemu. Upoštevajte tudi navodila v opisih funkcij cikla G62; glejte "Uporabniški priročnik za programiranje ciklov, poglavje Cikli: posebne funkcije".
- Če v CAM-programu za napako tetive izberete previsoko vrednost, lahko odvisno od posamezne ukrivljenosti konture povzročite dolge presledke med NC-nizi z vse večjo spremembo smeri. Zaradi tega lahko pri izvajanju programa pride do napak pomikanja na prehodih nizov. Redni pospeški (in vzbujanja s silo), ki jih povzročijo napake pomikanja **nehomogenega** NC-programa, lahko privedejo do neželenih nihanj v strojni strukturi.
- Točke poti, ki jih izračuna CAM-sistem, lahko namesto z nizi za premočrtno premikanje povežete tudi z nizi za krožno premikanje. TNC notranje izračuna kroge natančneje, kot jih je mogoče definirati prek formata vnosa.
- Na popolnoma ravne poti ne vstavljajte vmesnih točk. Vmesne točke, ki ne ležijo točno na ravni poti, lahko vidno vplivajo na površino obdelovanca.
- Na prehodih ukrivljenosti (kotih) naj bo samo ena podatkovna točka NC.
- Stalno preprečujte kratke razmake med nizi. Do kratkih razmakov med nizi v CAM-sistemu pride zaradi velikih sprememb ukrivljenosti konture ob hkrati zelo majhnih napakah tetive. Popolnoma ravne poti ne zahtevajo kratkih razmakov, ki jih pogosto povzroči CAM-sistem s stalnim izpisovanjem točk.
- Preprečujte popolnoma sinhrono porazdelitev točk na površinah z enakomerno ukrivljenostjo, ker bi lahko prišlo do preslikave vzorca na površino obdelovanca.
- Pri 5-osnih simultanih programih: preprečujte podvojen izpis položajev, če se ti razlikujejo le zaradi drugačne nastavitve orodja.
- Preprečujte izpis pomika v vsakem NC-nizu. To lahko neugodno vpliva na profil hitrosti TNC.

Primer: NC-nizi s spremenljivimi definicijami pomikov

1 Q50 = 7500 ; POZICIONIRANJE POMIKA
2 Q51 = 750 ;GLOBINA POMIKA
3 Q52 = 1350 ;POMIK PRI REZKANJU
25 G00 G40 Z+250
26 G01 X+235 Y-25 FQ50
27 Z+35,5
28 Z+33.2571 FQ51
26 X+231 7562 V-24 9573 7+33 3978 E052

1

- Druge konfiguracije postprocesorja, koristne za upravljavca stroja:
 - Ločite pomike za predpozicioniranje, obdelavo in globinski primik ter jih na začetku programa definirajte s Q-parametrom (glejte primer).
 - Za boljšo razčlenitev večjih NC-programov uporabite funkcijo razčlenjevanja TNC: Oglejte si "Zgradba programov", stran 152.
 - Za dokumentiranje NC-programa uporabite funkcijo komentarjev TNC: Oglejte si "Vnos opomb", stran 150.
 - Za obdelavo izvrtin in preprostih geometrij žepov uporabite številne razpoložljive cikle TNC: glejte uporabniški priročnik za programiranje ciklov.
 - Pri prileganjih navedite konture s popravkom polmera orodja G41/G42: Oglejte si "Popravek polmera orodja", stran 209. Tako lahko upravljavec stroja preprosto izvede potrebne popravke.

12.1 Izvajanje CAM-programov

Kaj je treba upoštevati pri CAM-programiranju



Pri definiranju grobega rezkanja pazite, da je vsota napake tetive, definirane v CAM-sistemu, in tolerance v ciklu G62 manjša od definirane nadmere obdelave. S tem zagotovite, da ne more priti do poškodb kontur.

Pri definiranju finega rezkanja pazite, da napaka tetive, definirana v CAM-sistemu, ni nastavljena na več kot 5 μ m. V ciklu G62 uporabite ustrezno 1,3–5-kratno toleranco T.

Napako tetive v CAM-programu prilagodite vrsti obdelave:

Grobo rezkanje s poudarkom na hitrosti

Uporabite višje vrednosti za napako tetive in ustrezno toleranco v ciklu G62. Pri obeh vrednostih je odločilna potrebna nadmera na konturi. Običajne vrednosti za toleranco v ciklu G62 so med 0,05 in 0,3 mm. Običajna napaka tetive v CAM-programu je med 0,004 in 0,030 mm. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način grobega rezkanja. V načinu grobega rezkanja stroj praviloma deluje z večjimi sunki in večjimi pospeški.

- Fino rezkanje s poudarkom na visoki stopnji natančnosti Uporabite majhno napako tetive in majhno ustrezno toleranco v ciklu G62. Gostota podatkov mora biti tako visoka, da lahko TNC natančno zazna prehode ali kote. Običajne vrednosti za toleranco v ciklu G62 so med 0,002 in 0,006 mm. Običajna napaka tetive v CAM-programu je med 0,001 in 0,004 mm. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način finega rezkanja. V načinu finega rezkanja stroj praviloma deluje z manjšimi sunki in manjšimi pospeški.
- Fino rezkanje s poudarkom na visoki kakovosti površine Uporabite majhno napako tetive in večjo ustrezno toleranco v ciklu G62. Tako bo TNC močneje zgladil konturo. Običajne vrednosti za toleranco v ciklu G62 so med 0,010 in 0,020 mm. Napake tetive v CAM-programu ne nastavite nad 0,005 mm. Če ima stroj na voljo poseben cikel, nastavite način finega rezkanja. V načinu finega rezkanja stroj praviloma deluje z manjšimi sunki in manjšimi pospeški.
- Pri počasnih obdelovalnih pomikih ali konturah z velikimi polmeri naj bo definirana napaka tetive približno tri- do petkrat manjša od tolerance T v ciklu G62. Poleg tega definirajte največjo razdaljo med točkami med 0,25 in 0,5 mm.
- Tudi pri hitrejših obdelovalnih pomikih na ukrivljenih območjih konture ni priporočljivo, da bi bila razdalja med točkami večja kot 2,5 mm.
- Pri ravnih konturnih elementih zadostuje ena NC-točka na začetku in ena na koncu premočrtnega premika; izogibajte se izpisu vmesnih položajev.
- Pri 5-osnih simultanih programih pazite, da ne pride do velikih sprememb v razmerju med dolžino niza linearne osi in dolžino niza rotacijske osi. To lahko povzroči veliko zmanjšanje pomikov na referenčni točki orodja (TCP).





- Omejitev pomikov za izravnalni premik (npr. prek M128 F..., oglejte si "Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (programska možnost 2)", stran 456) uporabite le v izjemnih primerih. Omejitev pomikov za izravnalni premik lahko povzroči zmanjšanje pomikov na referenčni točki orodja (TCP).
- Priporočamo, da NC-programe za 5-osne simultane obdelave s kroglastimi rezkarji izvajate v sredini krogle. Na ta način so NCpodatki praviloma enakomernejši. Poleg tega lahko v ciklu G62 nastavite večjo toleranco krožne osi TA (npr. med 1 in 3 stopinjami) za še enakomernejši potek pomika na referenčni točki orodja (TCP).
- Pri NC-programih za 5-osne simultane obdelave s toričnimi ali krožnimi rezkarji pri NC-izhodu na južnem polu krogle izberite manjšo toleranco krožne osi. Običajna vrednost je na primer 0,1 stopinje. Odločilna za toleranco krožne osi je največja dovoljena poškodba konture, ta pa je odvisna od nagiba orodja, polmera orodja in delovne globine orodja. Pri 5-osnem valjčnem rezkanju s čelnim rezkarjem lahko največjo možno poškodbe konture T izračunate neposredno iz delovne dolžine rezkarja L in dovoljene tolerance konture TA:

T ~ K x L x TA K = 0,0175 [1/°] Primer: L = 10 mm, TA = 0,1°: T = 0,0175 mm

Možnosti posredovanja pri stroju TNC

Da lahko na izvajanje CAM-programov vplivate neposredno v TNC-ju, je na voljo cikel G62 TOLERANCA. Upoštevajte navodila v opisih funkcij cikla 32; glejte "Uporabniški priročnik za programiranje ciklov, poglavje Cikli: posebne funkcije". Poleg tega upoštevajte povezave z napako tetive, definirano v CAM-sistemu; oglejte si "Kaj je treba upoštevati pri CAM-programiranju", stran 423.



Nekateri proizvajalci strojev zagotavljajo dodaten cikel, s katerim je mogoče delovanje stroja prilagoditi posamezni obdelavi, npr. cikel 332 Uglaševanje. S ciklom 332 lahko spreminjate filtrske nastavitve, nastavitve pospeškov in nastavitve sunkov. Pri tem upoštevajte priročnik za stroj. Primer: NC-nizi v ciklu 32

95 G62 T0.05 P01 1 P02 5*



12.2 Funkcije za večosno obdelovanje

V tem poglavju so povzete TNC-funkcije, ki so povezane z večosnim obdelovanjem:

TNC-funkcija	Opis	Stran
PLANE	Definiranje obdelav v zavrteni obdelovalni ravnini	Stran 427
PLANE/M128	Rezkanje pod kotom	Stran 450
M116	Pomik rotacijskih osi	Stran 451
M126	Optimirano premikanje rotacijskih osi	Stran 452
M94	Zmanjšanje prikazane vrednosti rotacijskih osi	Stran 453
M114	Določanje delovanja TNC-ja pri pozicioniranju rotacijskih osi	Stran 454
M128	Določanje delovanja TNC-ja pri pozicioniranju rotacijskih osi	Stran 456
M134	Natančna zaustavitev pri pozicioniranju z rotacijskimi osmi	Stran 459
M138	Izbira vrtljivih osi	Stran 459
M144	Izračun kinematike stroja	Stran 460

12.3 Funkcija PLANE: sukanje obdelovalne ravnine (različica programske opreme 1)

Uvod

Funkcije za vrtenje obdelovalne ravnine mora omogočiti proizvajalec stroja!

Vse funkcije PLANE, razen PLANE AXIAL, lahko uporabite samo z orodno osjo Z.

Funkcijo **PLANE** lahko praviloma uporabljate samo pri strojih, ki so opremljeni z najmanj dvema rotacijskima osema (miza ali/in glava). Izjema: funkcijo **PLANE AXIAL** lahko uporabljate tudi, če je na vašem stroju na voljo ali je aktivna samo ena rotacijska os.

S funkcijo PLANE (angl. plane = ravnina) je na voljo zmogljiva funkcija, s katero lahko na različne načine definirate zavrtene obdelovalne ravnine.

Vse funkcije PLANE, ki so na voljo v TNC-ju, opisujejo želeno obdelovalno ravnino neodvisno od rotacijskih osi, ki so dejansko na voljo na tem stroju. Na voljo so naslednje možnosti:

Funkcija	Potrebni parametri	Gumb	Stran
SPATIAL	Trije prostorski koti SPA, SPB, SPC	SPATIAL	Stran 431
PROJECTED	Dva projicirana kota PROPR in PROMIN ter en rotacijski kot RO T	PROJECTED	Stran 433
EULER	Trije Eulerjevi koti precesija (EULPR), nutacija (EULNU) in rotacija (EULROT),	EULER	Stran 435
VECTOR	Normalni vektor za definicijo ravnine in bazni vektor za definicijo smeri obrnjene X-osi	VECTOR	Stran 437
POINTS	Koordinate treh poljubnih točk ravnine za vrtenje	POINTS	Stran 439
RELATIV	Posamezni, inkrementalno delujoč prostorski kot	REL. SPA.	Stran 441
AXIAL	Največ trije absolutni ali inkrementalni osni koti A, B, C	AXIAL	Stran 442
RESET	Ponastavitev funkcije PLANE	RESET	Stran 430

Da bi že pred izbiro funkcije ponazorili razlike med posameznimi definicijskimi možnostmi, lahko z gumbom zaženete animacijo.



Definicija parametra funkcije PLANE je razdeljena na dva dela:

- Geometrična definicija ravnine, ki je za vsako razpoložljivo funkcijo PLANE drugačna
- Lastnosti pozicioniranja pri funkciji PLANE, ki jih je treba upoštevati neodvisno od definicije ravnine in so za vse funkcije PLANE enake (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444)



Funkcija za prevzemanje dejanskega položaja pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini ni mogoča.

Če funkcijo PLANE uporabljate pri aktivni funkciji M120, TNC samodejno prekliče popravek polmera in s tem tudi funkcijo M120.

Funkcije PLANE praviloma vedno ponastavite s funkcijo PLANE RESET. Če vnesete 0 v vse parametre funkcije PLANE, se funkcija ne bo povsem ponastavila.

Definiranje funkcije PLANE



OBRAČANJE OBDELOV. NIVOJA Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.

Za izbiro funkcije PLANE pritisnite gumb ZAVRTI OBDELOVALNO RAVNINO in TNC prikaže v orodni vrstici razpoložljive možnosti definiranja.

Izbira funkcije pri aktivni animaciji

- Za vklop animacije nastavite gumb VKLOP/IZKLOP IZBIRE ANIMACIJE na VKLOP.
- Za zagon animacije za različne možnosti definiranja pritisnite enega od razpoložljivih gumbov in TNC obarva pritisnjeni gumb in zažene zahtevano animacijo.
- Če želite prevzeti trenutno aktivno funkcijo, pritisnite tipko ENT ali znova izberite gumb aktivne funkcije. TNC nadaljuje s pogovornim oknom in poišče potrebne parametre.

Izbira funkcije pri neaktivni animaciji

Želeno funkcijo izberite neposredno z gumbom. TNC nadaljuje s pogovornim oknom, v katerega je treba vnesti potrebne parametre.

Prikaz položaja

Ko zaženete poljubno funkcijo PLANE, prikaže TNC na dodatnem prikazu stanja izračunan prostorski kot (oglejte si sliko). TNC praviloma računa interno – ne glede na uporabljeno funkcijo PLANE – vedno nazaj na prostorski kot.

V načinu Preostala pot (RESTW) prikazuje TNC pri vrtenju (način MOVE ali TURN) na rotacijski osi pot do definiranega (oz. izračunanega) končnega položaja rotacijske osi.



Roč	no ob	ratovanje		Programiranje in editiranje
			1	M
АКТ.	X	+250.000	Pregled PGM PAL LBL CYC M PO	5 TOOL 🕶
	Y	+0.000	AKT. X +250.000	S
·	Z	-560,000	Y +0.000	
-	## B	+0 000	*B +0.000	
	4 C	+0 000	*C +0.000	TA
	- T C	10.000	₩ vT +0.0000	÷
			A +0.0000 B +0.0000 C +0.0000	÷
	S 1	0.000	Osn.rotacija +0.0000	5100%
): 15	T 5	Z S 1875		OFF
	(F 0	0%	S-IST	·
	_	0%	SENMI CINII I I.	2 • 4 1
М		S F Fu	IPAL. UPR. REF.	3D ROT TABELA ORODJA

Ponastavitev funkcije RAVNINA



Prikažite orodno vrstico s posebnimi funkcijami.

- Za izbiro posebnih funkcij TNC-ja pritisnite gumb POSEBNE FUNKCIJE TNC.
- Za izbiro funkcijo PLANE pritisnite gumb VRTENJE OBDELOVALNE RAVNINE in TNC prikaže orodno vrstico z razpoložljivimi možnosti definiranja.
- Izberite funkcijo za ponastavitev, da interno ponastavite funkcijo PLANE, pri čemer to ne pomeni nobenih sprememb za trenutne položaje osi.
- Določite, ali naj TNC vrtljive osi samodejno premakne v osnovni položaj (MOVE ali TURN) ali ne (STAY), (oglejte si "Samodejno vrtenje: MOVE/TURN/STAY (vnos je obvezen)" na strani 444)
- Za konec vnosa pritisnite tipko END.



Funkcija PLANE RESET povsem ponastavi aktivno funkcijo PLANE ali aktivni cikel G80 (kot = 0, funkcija ni aktivna). Večkratna definicija ni potrebna. Primer: NC-niz

25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000

Definiranje obdelovalne ravnine s prostorskim kotom: PLANE SPATIAL

Uporaba

Prostorski koti definirajo obdelovalno ravnino z največ tremi rotacijami okoli koordinatnega sistema, pri čemer sta za to na voljo pogleda, ki vedno vodita do istega rezultata.

Rotacije okoli strojnega koordinatnega sistema:

Zaporedje rotacij se najprej izvede okoli strojne osi C, nato okoli strojne osi B in potem okoli strojne osi A.

Rotacije okoli zavrtenega koordinatnega sistema: Zaporedje rotacij se najprej izvede okoli strojne osi C, nato okoli zavrtene osi B in potem okoli zavrtene osi A. Ta pogled je praviloma bolj razumljiv, saj se rotacije koordinatnega sistema lažje določijo, če rotacijska os miruje.



Pred programiranjem upoštevajte

Vedno morate definirati vse tri prostorske kote SPA, SPB in SPC, tudi če je eden od kotov enak 0.

Način delovanja je enak kot pri ciklu 19, če so bili vnosi v ciklu 19 strojno postavljeni v prostorski kot.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444..



Parametri za vnos

SPATIAL

Prostorski kot A?: rotacijski kot SPA okoli X-osi stroja (glejte sliko desno zgoraj). Razpon vnosa med -359.9999° in +359.9999°.

- Prostorski kot?: rotacijski kot SPB okoli Y-osi stroja (glejte sliko desno zgoraj). Razpon vnosa med -359.9999° in +359.9999°.
- Prostorski kot C?: rotacijski kot SPC okoli Z-osi stroja (glejte sliko desno na sredini). Razpon vnosa med -359.9999° in +359.9999°.
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
SPATIAL	angl. spatial = prostorsko
SPA	sp atial A : rotacija okoli X-osi
SPB	sp atial B : rotacija okoli Y-osi
SPC	spatial C: rotacija okoli Z-osi





Primer: NC-niz

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45


Definiranje obdelovalne ravnine s projekcijskim kotom: PLANE PROJECTED

Uporaba

Projekcijski koti definirajo obdelovalno ravnino z vnosom dveh kotov, ki jih lahko ugotovite s projekcijo 1. koordinatne ravnine (Z/X pri orodni osi Z) in 2. koordinatne ravnine (Y/Z pri orodni osi Z) v obdelovalni ravnini za definiranje.



Pred programiranjem upoštevajte

Projekcijski kot lahko uporabljate samo, če se kotne definicije nanašajo na pravokoten kvader. Sicer nastanejo popačenja na obdelovancu.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444..



1

Parametri za vnos

PROJECTED

- Projekcijski kot 1. koordinatne ravnine?: projekcijski kot zavrtene obdelovalne ravnine v 1. koordinatni ravnini strojnega koordinatnega sistema (Z/X pri orodni osi Z, glejte sliko desno zgoraj). Razpon vnosa med -89.9999° in +89.9999°. 0°-os je glavna os aktivne obdelovalne ravnine (X pri orodni osi Z, pozitivna smer, oglejte si sliko desno zgoraj).
- Projekcijski kot 2. koordinatne ravnine?: projekcijski kot v 2. koordinatni ravnini strojnega koordinatnega sistema (Y/Z pri orodni osi Z, glejte sliko desno zgoraj). Razpon vnosa med -89.9999° in +89.9999°. 0°-os je pomožna os aktivne obdelovalne ravnine (Y pri orodni osi Z).
- Rotacijski kot zavrtene ravnine?: rotacija zavrtenega koordinatnega sistema okrog zavrtene orodne osi (enako rotaciji v ciklu 10 ROTACIJA). Z rotacijskim kotom lahko na enostaven način določite smer glavne osi obdelovalne ravnine (X pri orodni osi Z, Z pri orodni osi Y, oglejte si sliko desno na sredini). Razpon vnosa med 0° in +360°.
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

NC-niz

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
PROJECTED	angl. projected = projicirano
PROPR	principal plane: glavna ravnina
PROMIN	minor plane: pomožna ravnina
ROT	angl. rot ation: rotacija





.

Definiranje obdelovalne ravnine z Eulerjevim kotom: PLANE EULER

Uporaba

Eulerjevi koti definirajo obdelovalno ravnino z največ tremi rotacijami okoli posameznega zavrtenega koordinatnega sistema. Tri Eulerjeve kote je definiral švicarski matematik Euler. Preneseni na strojni koordinatni sistem pomenijo koti naslednje:

Precesijski kot EULPR	Rotacija koordinatnega sistema okoli Z-osi.
Nutacijski kot EULNU	Rotacija koordinatnega sistema okoli X-osi, obrnjene za precesijski kot.
Rotacijski kot EULROT	Rotacija zavrtene obdelovalne ravnine okoli zavrtene Z-osi.





Pred programiranjem upoštevajte

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444.

-

1

Parametri za vnos

PROJECTED

Rot. kot glavne koordinatne ravnine?: rotacijski kot EULPR okoli Z-osi (glejte sliko desno zgoraj). Upoštevajte:

- Razpon vnosa med -180.0000° in 180.0000°.
 0°-os je X-os.
- Kot vrtenja orodne osi?: kot vrtenja EULNU koordinatnega sistema okoli X-osi, zavrtene za precesijski kot (glejte sliko desno na sredini). Upoštevajte:
 - Področje vnosa je 0° do 180.0000°
 - 0°-os je Z-os.
- Rotacijski kot zavrtene ravnine?: vrtenje EULROT zasukanega koordinatnega sistema okoli zasukane osi Z (smiselno ustreza rotaciji s ciklom 10 VRTENJE). Z rotacijskim kotom lahko na enostaven način določite smer X-osi v zavrteni obdelovalni ravnini (oglejte si sliko desno spodaj). Upoštevajte:
 - Razpon vnosa med 0° in 360.0000°.
 - 0°-os je X-os.
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

NC-niz

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
EULER	Švicarski matematik, ki je definiral t.i. Eulerjeve kote.
EULPR	Pr ecesijski kot: kot, ki opisuje rotacijo koordinatnega sistema okoli Z-osi.
EULNU	Nutacijski kot: kot, ki opisuje rotacijo koordinatnega sistema okoli X-osi, zavrtene za precesijski kot.
EULROT	Rotacijski kot: kot, ki opisuje rotacijo zavrtene obdelovalne ravnine okoli zavrtene Z-osi.







i

Definiranje obdelovalne ravnine z dvema vektorjema: PLANE VECTOR

Uporaba

Definicijo obdelovalne ravnine z **dvema vektorjema** lahko uporabite, če lahko sistem CAD izračuna bazni vektor in normalni vektor zavrtene obdelovalne ravnine. Normiran vnos ni potreben. TNC notranje izračuna normiranje, da lahko vnesete vrednosti med -99.999999 in +99.999999.

Bazni faktor, ki je potreben za definicijo obdelovalne ravnine, je definiran s komponentami **BX**, **BY** in **BZ** (glejte sliko desno zgoraj). Normalni vektor je definiran s komponentami **NX**, **NY** in **NZ**.



Pred programiranjem upoštevajte

Bazni vektor definira smer glavne osi v zavrteni obdelovalni ravnini, normalni vektor pa mora biti navpično na zavrteno obdelovalno ravnino in tako določati smer.

TNC interno izračuna posamezne normirane vektorje iz vnesenih vrednosti.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444..



2.3 Funkcija PLANE: sukanje ob<mark>de</mark>lovalne ravnine (različica programske opreme

Parametri za vnos

VECTOR

7

opreme

- X-komponenta baznega vektorja?: X-komponenta BX baznega vektorja B (glejte sliko desno zgoraj). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999.
- Y-komponenta baznega vektorja?: Y-komponenta BY baznega vektorja B (glejte sliko desno zgoraj). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999.
- Z-komponenta baznega vektorja?: Z-komponentaBZ baznega vektorja B (glejte sliko desno zgoraj). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999.
- X-komponenta normalnega vektorja?: X-komponenta NX normalnega vektorja N (glejte sliko desno na sredini). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999.
- Y-komponenta normalnega vektorja?: Y-komponenta NY normalnega vektorja N (glejte sliko desno na sredini). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999
- Z-komponenta normalnega vektorja?: Z-komponenta NZ normalnega vektorja N (glejte sliko desno spodaj). Območje vnosa: -99.9999999 do +99.9999999.
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

NC-niz

5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
VECTOR	Angleško vector = vektor
BX, BY, BZ	Bazni vektor: X-, Y- in Z-komponente
NX, NY, NZ	Normalni vektor: X-, Y- in Z-komponente







1

Definiranje obdelovalne ravnine s tremi točkami: PLANE POINTS

Uporaba

Obdelovalno ravnino je mogoče jasno definirati z vnosom **treh poljubnih točk od P1 do P3 te ravnine**. Ta možnost je na voljo v funkciji **PLANE POINTS**.



Pred programiranjem upoštevajte

Povezava od točke 1 do točki 2 določa smer zavrtene glavne osi (X pri orodni osi Z).

Smer obrnjene orodne osi določite s položajem 3. točke glede na povezovalno črto med točko 1 in točko 2. S pomočjo pravila desne roke (palec = X-os, kazalec = Y-os, sredinec = Z-os, oglejte si sliko desno zgoraj) velja: palec (X-os) kaže od točke 1 proti točki 2, kazalec (Y-os) kaže vzporedno z zavrteno Y-osjo v smeri točke 3. V tem primeru kaže sredinec v smeri zavrtene orodne osi.

Te tri točke definirajo nagnjenost ravnine. TNC ne spremeni položaja aktivne ničelne točke.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444.



Parametri za vnos

POINTS

7

opreme

- X-koordinata 1. ravninske točke?: X-koordinata P1X 1. ravninske točke (glejte sliko desno zgoraj)
- ▶ Y-koordinata 1. ravninske točke?: Y-koordinata P1Y 1. ravninske točke (glejte sliko desno zgoraj)
- Z-koordinata 1. ravninske točke?: Z-koordinata P1Z 1. ravninske točke (glejte sliko desno zgoraj)
- X-koordinata 2. ravninske točke?: X-koordinata P2X 2. ravninske točke (glejte sliko desno na sredini)
- Y-koordinata 2. ravninske točke?: Y-koordinata P2Y 2. ravninske točke (glejte sliko desno na sredini)
- Z-koordinata 2. ravninske točke?: Z-koordinata P2Z 2. ravninske točke (glejte sliko desno na sredini)
- X-koordinata 3. ravninske točke?: X-koordinata P3X ravninske točke (glejte sliko desno spodaj)
- Y-koordinata 3. ravninske točke?: Y-koordinata P3Y ravninske točke (glejte sliko desno spodaj)
- Z-koordinata 3. ravninske točke?: Z-koordinata P3Z ravninske točke (glejte sliko desno spodaj)
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

NC-niz

5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
POINTS	angl. points = ravninske točke







.

Definiranje obdelovalne ravnine s posameznim, inkrementalnim prostorskim kotom: PLANE RELATIVE

Uporaba

Inkrementalni prostorski kot uporabite, ko želite že aktivno zavrteno obdelovalno ravnino zavrteti za **dodatno rotacijo**. Primer: namestitev 45° posnetega roba na zavrteni obdelovalni ravnini.



Pred programiranjem upoštevajte

Definirani kot učinkuje vedno v povezavi z aktivno obdelovalno ravnino, povsem neodvisno od tega, s katero funkcijo ste ga aktivirali.

Zaporedoma lahko programirate poljubno število funkcij PLANE RELATIVE.

Če se želite vrniti na obdelovalno ravnino, ki je bila aktivna pred funkcijo PLANE RELATIVE, definirajte PLANE RELATIVE z istim kotom, vendar z nasprotnim predznakom.

Če funkcijo PLANE RELATIVE uporabite v nezavrteni obdelovalni ravnini, potem nezavrteno ravnino preprosto zavrtite za prostorski kot, definiran v funkciji PLANE.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444..

Parametri za vnos

REL. SPA.

Inkrementalni kot?: prostorski kot, za katerega naj se zavrti aktivna obdelovalna ravnina (glejte sliko desno zgoraj). Os, okoli katere želite zavrteti ravnino, izberite z gumbom. Razpon vnosa: -359,9999° do +359,9999°.

Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen
RELATIV	angl. relative = glede na





Primer: NC-niz

5 PLANE RELATIV SPB-45



Obdelovalna ravnina nad osnim kotom: PLANE AXIAL (funkcija FCL 3)

Uporaba

Funkcija **PLANE AXIAL** definira tako položaj obdelovalne ravnine kot tudi želene koordinate rotacijskih osi. Še posebej pri strojih s pravokotnimi kinematikami in s kinematiki, pri katerih je aktivna samo ena rotacijska os, se ta funkcija zlahka uporabi.



Funkcijo PLANE AXIAL lahko uporabljate tudi, če je na vašem stroju aktivna samo ena rotacijska os.

Če vaš stroj dovoljuje definicije prostorskega kota, lahko funkcijo PLANE RELATIV uporabite za funkcijo PLANE AXIAL. Upoštevajte priročnik za stroj.



Pred programiranjem upoštevajte

Vnesite samo osne kote, ki so dejansko na voljo na vašem stroju, sicer TNC sporoči napako.

Koordinate rotacijske osi, definirane s funkcijo PLANE AXIAL, delujejo načinovno. Večkratne definicije se torej dopolnjujejo, inkrementalni vnosi so dovoljeni.

Za ponastavitev funkcije PLANE AXIAL uporabite funkcijo PLANE RESET. Ponastavitev z vnosom števila 0 ne deaktivira funkcije PLANE AXIAL.

Funkcije SEQ, TABLE ROT in COORD ROT nimajo nobene funkcije v povezavi s funkcijo PLANE AXIAL.

Opis parametrov za pozicioniranje: Oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE", stran 444..



Parametri za vnos



- Osni kot A?: Osni kot, na katerega naj se zavrti A-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, za katerega naj se A-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa: -99999,9999° do +99999,9999°
- Osni kot B?: osni kot, na katerega naj se zavrti B-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, za katerega naj se B-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa: -99999,9999° do +99999,9999°
- Osni kot C?: osni kot, na katerega naj se zavrti C-os. Če je vnos inkrementalen, je to kot, za katerega naj se C-os dodatno zavrti s trenutnega položaja. Razpon vnosa: -99999,9999° do +99999,9999°
- Nadaljujte z lastnostmi pozicioniranja (oglejte si "Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE" na strani 444).

Uporabljene okrajšave

Okrajšava	Pomen	5 P
AXIAL	angl. axial = v obliki osi	51



Primer: NC-niz

5 PLANE AXIAL B-45

1

Določitev pozicioniranja s funkcijo PLANE

Pregled

Neodvisno od tega, katero funkcijo PLANE uporabljate za definiranje zavrtene obdelovalne ravnine, so vam vedno na voljo naslednje funkcije za lastnosti pozicioniranja:

- Samodejno vrtenje
- Izbira alternativnih možnosti vrtenja
- Izbira vrste pretvorbe

Samodejno vrtenje: MOVE/TURN/STAY (vnos je obvezen)

Ko ste vnesli vse parametre za definicijo ravnine, določite, kako naj se rotacijske osi zavrtijo glede na izračunane osne vrednosti:

JE	Funkcija PLANE naj rotacijske osi samodejno zavrti glede na izračunane osne vrednosti, pri čemer se
	relativni položaj med obdelovancem in orodjem ne spremeni. TNC izvede izravnalni premik na linearnih oseh.

Funkcija PLANE naj rotacijske osi samodejno zavrti glede na izračunane osne vrednosti, pri tem pa TNC pozicionira samo rotacijske osi. TNC ne izvede izravnalnega premika na linearnih oseh.

STAY

м

TURN

Rotacijske osi zavrtite v naslednjem posebnem pozicionirnem nizu.

Če ste izbrali možnost MOVE (PLANE naj se samodejno zavrti z izravnalnim premikom), je treba definirati še dva v nadaljevanju opisana parametra Razdalja med rotacijsko točko in konico orodja in Pomik? F=.

Če ste izbrali možnost TURN (PLANE naj se samodejno zavrti z izravnalnim premikom), je treba definirati še v nadaljevanju opisana parametra Dolžina umika MB in Pomik? F=.

Namesto neposredno definiranega pomika F s številsko vrednostjo lahko spuščanje izvedete tudi s FMAX (hitri tek) ali s FAUTO (premik iz niza T).



Če funkcijo PLANE AXIAL uporabljate skupaj z možnostjo STAY, je treba rotacijske osi zavrteti v ločenem pozicionirnem nizu glede na funkcijo PLANE (oglejte si "Vrtenje rotacijskih osi v ločenem nizu" na strani 446).



12.3 Funkcija PLANE: sukanje ob<mark>de</mark>lovalne ravnine (različica programske opreme

- Razdalja med rotacijsko točko in konico orodja (inkrementalno): TNC vrti orodje (mizo) okrog konice orodja. S parametrom ABST premaknete rotacijsko točko vrtilnega premika glede na trenutni položaj konice orodja.

Če je orodje pred vrtenjem na nastavljeni razdalji od obdelovanca, je orodje tudi po vrtenju skoraj v enakem položaju (glejte sliko desno na sredini, 1 = ABST)

- Če orodje pred vrtenjem ni na nastavljeni razdalji od obdelovanca, je orodje po vrtenju nekoliko zamaknjeno glede na prvotni položaj (glejte sliko desno spodaj, 1 = ABST)
- **Pomik?** F=: hitrost podajanja orodja, s katero naj se orodje zavrti.
- Dolžina umika na orodni osi?: pot umika MB, na katero opravi TNC primik pred vrtenjem, poteka inkrementalno s trenutnega položaja orodja v aktivni smeri orodja. MB MAX premakne orodje tik do končnega stikala programske opreme.







-

Vrtenje rotacijskih osi v ločenem nizu

Če želite rotacijske osi zavrteti v ločenem pozicionirnem nizu (izbrana je možnost STAY), sledite naslednjemu postopku:



Pozor, nevarnost trka!

Orodje predpozicionirajte tako, da pri vrtenju ne more priti do kolizije med orodjem in obdelovancem (vpenjalom).

- Izberite poljubno funkcijo PLANE in samodejno vrtenje definirajte s STAY. Pri obdelavi TNC izračuna vrednosti položaja rotacijskih osi na stroju in jih shrani v sistemskih parametrih Q120 (A-os), Q121 (B-os) in Q122 (C-os).
- Definirajte pozicionirnimi niz s kotnimi vrednostmi, ki jih je izračunal TNC.

Primeri NC-nizov: stroj z okroglo mizo C in vrtljivo mizo A želite zavrteti na prostorski kot B + 45° .

12 L Z+250 R0 FMAX	Pozicioniranje na varno višino
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Definiranje in aktiviranje funkcije PLANE
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Pozicioniranje rotacijske osi z vrednostmi, ki jih je izračunal TNC
	Definiranje obdelave v zavrteni ravnini

i

Izbira drugačnih možnosti vrtenja: SEQ +/- (izbirni vnos)

Iz položaja obdelovalne ravnine, ki ste ga definirali, mora TNC izračunati temu primerni položaj rotacijskih osi na stroju. Praviloma sta na voljo vedno dve rešitvi.

S stikalom SEQ nastavite, katero rešitev naj TNC uporabi:

- SEQ+ pozicionira glavno rotacijsko os stroja tako, da zavzame pozitivni kot. Glavna rotacijska os je prva rotacijska os v opisu kinematike stroja, če sledite opisu od orodja prek stroja do obdelovanca:
 - Pri zgolj kinematiki glave (npr. viličasta glava) z rotacijskima osema B in C je glavna os B-os.
 - Pri zgolj kinematiki mize z rotacijskima osema A in C je glavna rotacijska os A-os.
 - Pri kombinirani kinematiki glave/mize z rotacijskima osema B v glavi in C v mizi je B-os glavna rotacijska os (glejte tudi sliko desno zgoraj).
- SEQ- pozicionira glavno os tako, da zavzame negativni kot.

Če rešitev, ki ste jo izbrali s SEQ, ni na voljo za območje premikanja stroja, TNC prikaže sporočilo o napaki Kot ni dovoljen.

Če uporabite funkcijo PLANE AXIS, stikalo SEQ nima funkcije.

Stikalo SEQ lahko programirate tudi s Q-parametri. Pozitivne vrednosti Q-parametrov vodijo do rešitve SEQ+, negativne pa do rešitve SEQ-.

Pri uporabi funkcije PLANE SPATIAL A+0 B+0 C+0 ne smete programirati SEQ-, v nasprotnem primeru TNC prikaže napako.



- Če SEQ ne definirate, TNC poišče rešitev na naslednji način:
- 1 TNC najprej preveri, ali sta obe rešitvi na območju premikanja rotacijskih osi.
- 2 Če to drži, TNC izbere rešitev, s katero lahko rotacijske osi po najkrajši poti premakne z dejanskega položaja v želenega. Pri tem TNC za obe rešitvi izračuna koren iz vsote kvadratov obeh poti rotacijskih osi in nato uporabi rešitev s krajšo potjo.
- Če je na območju premikanja mogoča samo ena rešitev, TNC 3 izbere to rešitev.
- 4 Če na območju premikanja ni nobene rešitve, TNC prikaže sporočilo o napaki Kot ni dovoljen.

Primer za stroj z okroglo mizo C in vrtljivo mizo A. Programirana funkcija: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

Končno stikalo	Začetni položaj	SEQ	Rezultat položaja osi
Brez	A+0, C+0	ni progr.	A+45, C+90
Brez	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Brez	A+0, C+0	-	A–45, C–90
Brez	A+0, C–105	ni progr.	A–45, C–90
Brez	A+0, C–105	+	A+45, C+90
Brez	A+0, C–105	_	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	ni progr.	A–45, C–90
–90 < A < +10	A+0, C+0	+	Sporočilo o napaki
Brez	A+0, C–135	+	A+45, C+90

 $\widehat{}$



Izbira vrste pretvorbe (izbirni vnos)

Za stroje, ki imajo okroglo mizo C, je na voljo funkcija, s katero lahko določite vrsto pretvorbe:



COORD ROT določi, da funkcija PLANE zavrti samo koordinatni sistem iz definiranega vrtilnega kota. Okrogla miza se ne premakne, kompenzacija rotacije se izvede računsko.

TABLE ROT določi, da funkcija PLANE pozicionira okroglo mizo na definirani vrtilni kot. Kompenzacija se izvede z rotacijo obdelovanca.

Če uporabite funkcijo PLANE AXIS, funkciji COORD ROT in TABLE ROT nimata nobene funkcije.

Če funkcijo TABLE ROT uporabite v povezavi z osnovno rotacijo in vrtilnim kotom 0, TNC mizo zavrti za kot, definiran v osnovni rotaciji.



•

12.4 Rezkanje pod kotom v zavrteni ravnini

Funkcija

Skupaj z novima funkcijama PLANE in M128 lahko izvajate **rezkanje pod kotom** v zasukani obdelovalni ravnini. Za to sta vam na voljo dve možnosti definicije:

- Rezkanje pod kotom z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi
- Rezkanje pod kotom z normalnimi vektorji



Rezkanje pod kotom v zavrteni ravnini deluje samo s krožnimi rezkarji.



Rezkanje pod kotom z inkrementalnim premikanjem rotacijske osi

- Odmik orodja
- Definirajte poljubno funkcijo PLANE in upoštevajte pozicioniranje.
- Z nizom premic inkrementalno izvedite premik po ustrezni osi na želeni kot za rezkanje pod kotom.

Aktiviranje M128

Primeri NC-nizov:

·	
N12 G00 G40 Z+50 *	Pozicioniranje na varno višino
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB- 45 SPC+0 MOVE ABST50 F900 *	Definiranje in aktiviranje funkcije PLANE
N14 G01 G91 F1000 B-17 M128 *	Nastavite kot za rezkanje, aktivirajte M128
	Definiranje obdelave v zavrteni ravnini

i

12.5 Dodatne funkcije za rotacijske osi

Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh A, B, C: M116 (programska možnost 1)

Standardno delovanje

TNC interpretira programirani pomik pri rotacijskih oseh v stopinjah/min (tako v programih v mm kot v programih v palcih). Pomik pri podajanju orodja je torej odvisen od razdalje med središčem orodja in središčem rotacijskih osi.

Večja kot bo ta razdalja, večji bo pomik pri podajanju orodja.

Pomik v mm/min pri rotacijskih oseh z M116



Strojno geometrijo mora določiti proizvajalec stroja v kinematičnem opisu.

M116 deluje samo pri okroglih in vrtljivih mizah. M116 ne morete uporabiti pri vrtljivih glavah. Če je vaš stroj opremljen s kombinacijo miza/glava, TNC prezre rotacijske osi vrtljive glave.

M116 deluje tudi pri aktivni zavrteni obdelovalni ravnini in skupaj z M128, če ste rotacijske osi izbrali s funkcijo M138 (oglejte si "Izbira vrtljivih osi: M138" na strani 459). M116 deluje potem samo na rotacijske osi, ki jih niste izbrali z M138.

TNC interpretira programirani pomik pri rotacijski osi v mm/min (oz. 1/10 palec/min). Pri tem TNC vsakič na začetku niza izračuna pomik za ta niz. Pomik pri rotacijski osi se med izvajanjem niza ne spreminja, tudi če se orodje premika v smeri središča rotacijskih osi.

Delovanje

M116 deluje v obdelovalni ravnini. Z M117 ponastavite M116 na koncu programa se M116 ne izvaja več.

M116 deluje na začetku niza.

Premikanje rotacijskih osi v skladu s potjo: M126

Standardno delovanje



Delovanje TNC pri pozicioniranju rotacijskih osi je funkcija, ki je odvisna od stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Delovanje TNC-ja pri pozicioniranju rotacijskih osi, katerih prikaz je znižan na vrednosti pod 360°, je odvisno od bita 2 strojnega parametra 7682. V tem parametru je določeno, ali naj TNC praviloma vedno (tudi brez M126) izvede premik za razliko med želenim in dejanskim položajem po najkrajši poti ali samo, kadar je programiran M126. Primeri, kadar mora TNC vedno premakniti rotacijsko os ob številčni črti:

Dejanski položaj	Želeni položaj	Pot premikanja
350°	10°	–340°
10°	340°	+330°

Delo z M126

Z M126 premakne TNC rotacijsko os, katere prikazana vrednost je znižana pod 360°, po kratki poti. Primeri:

Dejanski položaj	Želeni položaj	Pot premikanja
350°	10°	+20°
10°	340°	–30°

Delovanje

M126 deluje na začetku niza.

M126 ponastavite z M127; ob koncu programa M126 prav tako ne deluje.

Znižanje prikazane vrednosti rotacijske osi na vrednost pod 360°: M94

Standardno delovanje

TNC premakne orodje s trenutne kotne vrednosti na programirano kotno vrednost.

Primer:

Trenutna kotna vrednost:	538°
Programirana kotna vrednost:	180°
Dejanska pot premikanja:	–358°

Delo z M94

TNC na začetku niza zniža trenutno kotno vrednost na vrednost pod 360° in nato izvede premik na programirano vrednost. Če je aktivnih več rotacijskih osi, M94 zniža prikazane vrednosti vseh rotacijskih osi. Izbirno lahko za funkcijo M94 vnesete rotacijsko os. TNC nato zmanjša samo prikaz te osi.

Primeri NC-nizov

Znižanje prikazanih vrednosti vseh aktivnih rotacijskih osi:

N50 M94 *

Znižanje prikazanih vrednosti samo za C-os:

N50 M94 C *

Znižanje prikazanih vrednosti vseh aktivnih rotacijskih osi in nato premik s C-osjo na programirano vrednost:

N50 G00 C+180 M94 *

Delovanje

M94 deluje samo v programskem nizu, v katerem je programirana funkcija M94.

M94 deluje na začetku niza.

Samodejno popravljanje strojne geometrije pri delu z vrtljivimi osmi: M114 (programska možnost 2)

Standardno delovanje

TNC premakne orodje na položaje, ki so določeni v obdelovalnem programu. Če se v programu spremeni položaj vrtljive osi, mora postprocesor nastali zamik izračunati na linearnih oseh in izvesti niz premika. Ker je pri tem pomembna tudi strojna geometrija, se mora NC-program izračunati za vsak stroj posebej.

Delo z M114



Strojno geometrijo mora določiti proizvajalec stroja v kinematičnem opisu.

Če se v programu spremeni položaj krmiljene vrtljive osi, TNC samodejno kompenzira zamik orodja s 3D-popravkom dolžine. Ker je strojna geometrija shranjena v strojnih parametrih, kompenzira TNC samodejno tudi strojne zamike. Programe mora postprocesor izračunati samo enkrat, tudi če se s TNC-krmilnih sistemom izvajajo na različnih strojih.

Če vaš stroj ni opremljen s krmiljenimi vrtljivimi osmi (ročno vrtenje glave, glavo pozicionira PLC), lahko za M114 vnesete trenutno veljaven položaj vrtljive glave (npr. M114 B+45, Q-parameter je dovoljen).

Sistem CAD ali postprocesor mora upoštevati popravek polmera orodja. Programiran popravek polmera RL/RR povzroči prikaz sporočila o napaki.

Če TNC opravi popravek dolžine orodja, se programirani pomik nanaša na konico orodja, sicer pa na referenčno točko orodja.





Če ima stroj krmiljeno vrtljivo glavo, lahko programski tek prekinete in spremenite položaj vrtljive osi (npr. s krmilnikom).

S funkcijo PREMIK NA NIZ N lahko obdelovalni program nato nadaljujete z mesta prekinitve. TNC pri aktivni funkciji M114 samodejno upošteva nov položaj vrtljive osi.

Če želite položaj vrtljive osi med programskim tekom spremenili s krmilnikom, uporabite funkcijo **M118** skupaj s funkcijo **M128**.

Delovanje

M114 deluje na začetku niza, M115 pa na koncu niza. M114 ne deluje pri aktivnem popravku polmera orodja.

Funkcijo M114 ponastavite s funkcijo M115. Funkcija M114 prav tako ne deluje na koncu programa.



Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (programska možnost 2)

Standardno delovanje

TNC premakne orodje na položaje, ki so določeni v obdelovalnem programu. Če se v programu spremeni položaj vrtljive osi, se mora nastali zamik izračunati na linearnih oseh in izvesti v pozicionirnem nizu.

Delo z M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Strojno geometrijo mora določiti proizvajalec stroja v kinematičnem opisu.

Če se v programu spremeni položaj krmiljene vrtljive osi, se med postopkom vrtenja ohrani položaj konice orodja glede na obdelovanec.

Če želite med programskim tekom s krmilnikom spremeniti položaj vrtljive osi, uporabite funkcijo **M128** skupaj s funkcijo **M118**. Do prekrivanja pozicioniranja s krmilnikom pride pri aktivni funkciji **M128** v strojnem koordinatnem sistemu.



Pozor, nevarnost za obdelovanec!

Vrtljive osi s Hirthovim ozobjem: položaj vrtljive osi lahko spremenite samo po tem, ko ste opravili odmik orodja. Sicer lahko pride pri odmiku iz ozobja do poškodb konture.

Za funkcijo **M128** lahko vnesete še dodaten pomik, s katerim TNC po linearnih oseh izvede izravnalne premike. Če ne vnesete pomika ali pa vnesete večjega od tistega, ki je določen v strojnem parametru 7471, deluje pomik iz strojnega parametra 7471.

Pred pozicioniranjem z M91 ali M92: ponastavite M128.

Da bi preprečili poškodbe konture, lahko z M128 uporabljate samo krožni rezkar.

Dolžina orodja se mora navezovati na središče krogle krožnega rezkarja.

Če je aktivna funkcija M128, prikazuje TNC na prikazu stanja simbol $\boxed{100}$.



M128 pri vrtljivih mizah

Če pri aktivni funkciji **M128** programirate premik vrtljive mize, TNC temu ustrezno zavrti tudi koordinatni sistem. Če npr. C-os zavrtite za 90° (s pozicioniranjem ali zamikom ničelne točke) in nato programirate premik po X-osi, TNC izvede premik po strojni osi Y.

TNC pretvori tudi določeno referenčno točko, ki se premakne zaradi premika okrogle mize.

M128 pri tridimenzionalnem popravku orodja

Če pri aktivni funkciji **M128** in aktivnem popravku polmera **G41/G42** izvedete 3D-popravek orodja, TNC pri določenih strojnih geometrijah samodejno pozicionira rotacijske osi.

Delovanje

M128 deluje na začetku niza, M129 pa na koncu niza. Funkcija M128 deluje tudi v ročnem načinu in ostane aktivna po zamenjavi načina. Pomik za izravnalni premik je aktiven, dokler ne programirate novega ali ne ponastavite funkcije M128 z M129.

M128 ponastavite z mit M129. Če v načinu programskega teka izberete nov program, TNC prav tako ponastavi funkcijo M128.

Primeri NC-nizov

Izvedba izravnalnih premikov s pomikom za 1000 mm/min:

N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000 *



-

Rezkanje pod kotom z nekrmiljenimi rotacijskimi osmi

Če ima stroj nekrmiljene rotacijske osi (t.i. številske osi), lahko skupaj z M128 izvajate tudi obdelave, nastavljene s temi osmi.

Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- 1 Rotacijske osi ročno premaknite v želeni položaj. Funkcija M128 pri tem ne sme biti aktivna.
- 2 Aktivirajte funkcijo M128: TNC prebere dejanske vrednosti vseh rotacijskih osi, iz vrednosti izračuna nov položaj središča orodja in posodobi prikaz položaja.
- **3** TNC z naslednjim pozicionirnim nizom izvede potreben izravnalni premik.
- 4 Izvedite obdelavo.
- 5 Na koncu programa funkcijo M128 ponastavite z M129 in rotacijske osi premaknite nazaj v izhodiščni položaj.



Dokler je aktivna funkcija M128, TNC nadzira dejanski položaj nekrmiljenih rotacijskih osi. Če dejanski položaj odstopa od dejanskega položaja, ki ga določi proizvajalec stroja, TNC prikaže sporočilo o napaki in prekine programski tek.

Prekrivanje M128 in M114

M128 je nadgradnja funkcije M114.

M114 **pred** izvedbo posameznega NC-niza izračuna potrebne geometrijske izravnalne premike. TNC izračuna izravnalne premike tako, da se ti izvedejo pred koncem posameznega NC-niza.

M128 izračuna vse izravnalne premike v realnem času; TNC potrebne izravnalne premike po potrebi izvede takoj po premiku rotacijske osi.



Funkciji **M114** in **M128** ne smeta biti aktivni hkrati, sicer lahko pride do prekrivanja obeh funkcij in posledično do morebitnih poškodb obdelovanca. TNC prikaže ustrezno sporočilo o napaki.

Natančna zaustavitev na robovih brez tangencialnega prehoda: M134

Standardno delovanje

TNC premika orodje pri pozicioniranjih z rotacijskimi osmi tako, da se na netangencialnih prehodih konture vnese prehodni element. Konturni prehod je odvisen od pospeška, tresljaja in določene tolerance odstopanja od konture.



Standardno delovanje TNC-ja lahko s strojnim parametrom 7440 spremenite tako, da postane funkcija M134 samodejno aktivna z izbiro programa, oglejte si "Splošni uporabniški parametri", stran 626.

Delo z M134

TNC premika orodje pri pozicioniranjih z rotacijskimi osmi tako, da se na netangencialnih konturnih prehodih vnese natančna zaustavitev.

Delovanje

M134 deluje na začetku niza, M135 pa na koncu niza.

M134 ponastavite s funkcijo M135. Če v načinu programskega teka izberete nov program, TNC prav tako ponastavi M134.

Izbira vrtljivih osi: M138

Standardno delovanje

TNC upošteva pri funkcijah M114, M128 in Vrtenje obdelovalne ravnine rotacijske osi, ki jih je proizvajalec stroja določil v strojnih parametrih.

Delo z M138

TNC upošteva pri zgoraj navedenih funkcijah samo vrtljive osi, ki ste jih definirali s funkcijo M138.

Delovanje

M138 deluje na začetku niza.

Funkcijo M138 ponastavite tako, da M138 znova programirate brez vnosa vrtljivih osi.

Primeri NC-nizov

Za zgoraj navedene funkcije naj se upošteva samo vrtljiva os C:

N50 G00 Z+100 R0 M138 C *





Upoštevanje strojne kinematike na DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza: M144 (programska možnost 2)

Standardno delovanje

TNC premakne orodje na položaje, ki so določeni v obdelovalnem programu. Če se v programu spremeni položaj vrtljive osi, se mora nastali zamik izračunati na linearnih oseh in izvesti v pozicionirnem nizu.

Delo z M144

TNC v prikazu položaja upošteva spremembo strojne kinematike, ki npr. nastane pri zamenjavi nastavnega vretena. Če se spremeni položaj krmiljene vrtljive osi, se med postopkom vrtenja spremeni tudi položaj konice orodja glede na obdelovanec. Nastali zamik se izračuna v prikazu položaja.



Pozicioniranja z M91/M92 so pri aktivni funkciji M144 dovoljena.

Prikaz položaja v načinih ZAPOREDJE NIZOV in POSAMEZNI NIZ se spremeni šele, ko vrtljive osi dosežejo svoj končni položaj.

Delovanje

M144 deluje na začetku niza. M144 ne deluje v povezavi z M114, M128 ali Vrtenje obdelovalne ravnine.

M144 prekličete, ko programirate M145.



Strojno geometrijo mora določiti proizvajalec stroja v kinematičnem opisu.

Proizvajalec stroja določi način delovanja samodejnih in ročnih načinov delovanja. Upoštevajte priročnik za stroj.

12.6 Obodno rezkanje: 3D-popravek polmera z usmeritvijo orodja

Uporaba

Pri obodnem rezkanju TNC premakne orodje navpično v smeri premika in navpično v smeri orodja za vsoto delta vrednosti **DR** (preglednica orodij in T-niz). Smer popravka določite s popravkom polmera **G41/G42** (glejte sliko desno zgoraj, smer premika Y+).

Da bi TNC lahko dosegel določeno usmeritev orodja, morate aktivirati funkcijo **M128** (oglejte si "Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM): M128 (programska možnost 2)" na strani 456) in nato popravek polmera orodja. TNC nato samodejno pozicionira rotacijske osi stroja tako, da orodje s koordinatami rotacijskih osi dosežejo določeno usmeritev orodja z aktivnim popravkom.



Ta funkcija je mogoča samo na strojih, pri katerih je mogoče definirati prostorske kote za konfiguracijo rotacijskih osi. Upoštevajte priročnik za stroj.

TNC ne more pri vseh strojih samodejno pozicionirati rotacijskih osi. Upoštevajte priročnik za stroj.

Upoštevajte, da TNC izvede popravek za definirane **delta vrednosti**. Polmer orodja R, ki je definiran v preglednici orodij, ne vpliva na popravek.





Pozor, nevarnost trka!

Pri strojih, na katerih rotacijske osi dovoljujejo samo omejeno območje premikanja, lahko pride pri samodejnem pozicioniranju do premikov, ki npr. zahtevajo vrtenje mize za 180°. Bodite pozorni na nevarnost kolizije glave z obdelovancem ali vpenjali.

Usmeritev orodja lahko v nizu G01 definirate, kot je opisano v nadaljevanju.

Primer: določiti želite usmerjenost orodja z M128 in koordinate rotacijskih osi.

N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0 *	Predpozicioniranje
N20 M128 *	Aktiviranje M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000 *	Aktiviranje popravka polmera
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0 *	Nastavitev rotacijske osi (usmeritev orodja)



i





Programiranje: upravljanje palet

13.1 Upravljanje palet

Uporaba



Funkcija upravljanja palet je odvisna od stroja. V nadaljevanju je opisan standardni obseg funkcije. Upoštevajte priročnik za stroj.

Preglednice palet se uporabljajo v obdelovalnih centrih, kjer uporabljajo tudi menjalnike palet: preglednice palet za različne palete prikličejo ustrezne obdelovalne programe in aktivirajo zamike ničelnih točk ali preglednice ničelnih točk.

Preglednice palet lahko uporabite tudi, da zaporedoma izvedete različne programe z različnimi referenčnimi točkami.

Preglednice palet vsebujejo naslednje podatke:

PAL/PGM (obvezni vnos):

Oznaka Paleta ali NC-program (izberite s tipko ENT ali NO ENT).

IME (obvezni vnos):

Ime palete ali programa. Imena palet določi proizvajalec stroja (upoštevajte priročnik za stroj). Imena programov morajo biti shranjena v istem imeniku kot preglednica palet, sicer morate vnesti celotno pot do programa.

PALPRES (poljubni vnos):

Številka prednastavitve iz preglednice prednastavitev palet. Tukaj definirano številko prednastavitve TNC interpretira kot referenčno točko palet (vnos PAL v stolpcu PAL/PGM). Prednastavitev palet lahko uporabite, da odpravite mehanske razlike med paletami. Prednastavitev palete lahko samodejno aktivirate tudi pri zamenjavi palete.

PREDNASTAVITEV (poljubni vnos):

Številka prednastavitve iz preglednice prednastavitev. Tukaj definirano številko prednastavitve TNC interpretira kot referenčno točko palete (vnos PAL v stolpcu PAL/PGM) ali kot referenčno točko obdelovanca (vnos PGM v vrstici PAL/PGM). Ko je v stroju aktivna preglednica prednastavitev palet, uporabljajte stolpec PREDNASTAVITEV samo za referenčne točke obdelovanca.

DATUM (poljubni vnos):

Ime preglednice ničelnih točk. Preglednice ničelnih točk morajo biti shranjene v istem imeniku kot preglednica palet, sicer morate vnesti celo pot do preglednice ničelnih točk. Ničelne točke iz preglednice ničelnih točk aktivirate v NC-programu s ciklom 7 ZAMIK NIČELNE TOČKE.



X, Y, Z (poljubni vnos, možnost dodatnih osi):

Pri imenih palet se programirane koordinate navezujejo na ničelno točko stroja. Pri NC-programih se programirane koordinate nanašajo na ničelno točko palete. Ti vnosi prepišejo referenčno točko, ki ste jo nazadnje nastavili v ročnem načinu. Z dodatno funkcijo M104 lahko znova aktivirate nazadnje nastavljeno referenčno točko. Ob pritisku tipke "Prevzemi dejanski položaj" TNC odpre okno, v katerega lahko različne točke TNC-ja vnesete kot referenčne točke (oglejte si naslednjo preglednico).

Položaj	Pomen
Dejanske	Vnos koordinat trenutnega položaja orodja v
vrednosti	povezavi z aktivnim koordinatnim sistemom
Referenčne	Vnos koordinat trenutnega položaja orodja v
vrednosti	povezavi z ničelno točko stroja
Merilne	Vnos koordinat v povezavi z aktivnim
vrednosti	koordinatnim sistemom referenčne točke, ki je
DEJANSKO	bila nazadnje otipana v ročnem načinu
Merilne vrednosti REF	Vnos koordinat v povezavi z ničelno točko stroja referenčne točke, ki je bila nazadnje otipana v ročem načinu

S puščičnimi tipkami in tipko ENT izberite položaj, ki ga želite prevzeti. Nato z gumbom VSE VREDNOSTI določite, da TNC posamezne koordinate vseh aktivnih osi shrani v preglednico palet. Z gumbom TRENUTNA VREDNOST TNC koordinato osi shrani v svetlo polje v preglednici palet.



Če pred NC-programom niste definirali nobene palete, se programirane koordinate nanašajo na ničelno točko stroja. Če ne definirate nobenega vnosa, ostane aktivna ročno določena referenčna točka.

Funkcije urejanja	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	KONEC
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	STRAN
Vnos vrstice na koncu preglednice	VLOŽITE VRSTICO
Brisanje vrstice na koncu preglednice	BRISANJE VRSTICE



Funkcije urejanja	Gumb
Izbira začetka naslednje vrstice	NASLEDNJA VRSTICA
Vnos dovoljenega števila vrstic na koncu preglednice	NA KONCU VLOŽITE N VRSTIC
Kopiranje svetlega polja (2. orodna vrstica)	KOPIRAJ AKTUALNO VREDNOST
Vnos kopiranega polja (2. orodna vrstica)	VNESITE KOPIRANO VREDNOST

Izbira preglednice palet

- Za izbiro upravljanja datotek v načinu Shranjevanje/urejanje programa ali Programski tek pritisnite tipko PGM MGT.
- Za prikaz datotek s pripono .P pritisnite gumba IZBIRA VRSTE in PRIKAZ .P.
- S puščičnimi tipkami izberite preglednico palet ali vnesite ime za novo preglednico.
- Izbiro potrdite s tipko ENT.

Izhod iz preglednice palet

- Izberite upravljanje datotek tako, da pritisnite tipko PGM MGT.
- Izberite drugo vrsto datoteke: pritisnite gumb IZBIRA VRSTE in gumb želene vrste datotek, npr. PRIKAZ .H.
- Izberite želeno datoteko.

i

Upravljanje referenčnih točk palet v preglednici prednastavitev palet



Preglednico prednastavitev palet konfigurira proizvajalec stroja, upoštevate priročnik za stroj!

Poleg preglednice prednastavitev za upravljanje referenčnih točk obdelovancev je dodatno na voljo preglednica prednastavitev za upravljanje referenčnih točk palet. Na ta način lahko upravljate referenčne točke palet neodvisno od referenčnih točk obdelovancev.

Z referenčnimi točkami palet lahko na primer na preprost način kompenzirate mehansko pogojene razlike med posameznimi paletami.

Za zaznavanje referenčnih točk palet je v ročnih funkcijah tipanja dodatno na voljo gumb, s katerim lahko rezultate tipanja shranite tudi v preglednico prednastavitev palet (oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet" na strani 519).



Hkrati sta lahko vedno aktivni samo ena referenčna točka obdelovanca in ena referenčna točka palete. Obe referenčni točki delujeta kot vsota.

Številko aktivne prednastavitve palete prikazuje TNC na dodatnem prikazu stanja (oglejte si "Splošne informacije o paletah (zavihek PAL)" na strani 83).



Delo s preglednicami prednastavitev palet



Spremembe preglednice prednastavitev palet opravite samo z dovoljenjem proizvajalca stroja!

Če je proizvajalec stroja omogočil preglednico prednastavitev palet, jo lahko urejate v načinu Ročno:

Izberite način Ročno ali El. krmilnik.

L	IPF	2.	REF
	٦	0ċ	KE
		- 4	7

Za odpiranje preglednice prednastavitev pritisnite gumb PREGLEDNICA PREDNASTAVITEV. TNC odpre preglednico prednastavitev

Pomaknite se po orodni vrstici naprej.



 Λ

Odprite preglednico prednastavitev palet: pritisnite gumb PREGLEDNICA PREDNASTAVITEV PALET. TNC prikaže več gumbov: oglejte si spodnjo preglednico.

Na voljo so naslednje funkcije urejanja:

Funkcije za urejanje v načinu preglednice	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	KONEC
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	STRAN
Vnos posamezne vrstice na koncu preglednice	VLOŻITE VRSTICO
Brisanje posamezne vrstice na koncu preglednice	BRISANJE VRSTICE
Vklop/izklop urejanja	EDITIR. OFF ON
Aktiviranje referenčne točke palete v trenutno izbrani vrstici (2. orodna vrstica)	AKTIVIR. PRESET
Deaktiviranje trenutno aktivne referenčne točke palete (2. orodna vrstica)	PRESET DEAKTI- VIRAJ
Izvajanje paletne datoteke



S strojnimi parametri je določeno, ali se preglednice palet izvajajo po nizih ali neprekinjeno.

Če je s strojnim parametrom 7246 aktivirano preverjanje uporabe orodja, lahko življenjsko dobo orodja preverite za vsa orodja, ki se uporabljajo v paleti (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196).

- Za izbiro upravljanja datotek v načinu Programski tek Zaporedje nizov ali Programski tek – Posamezni niz pritisnite tipko PGM MGT.
- Za prikaz datotek s pripono .P pritisnite gumba IZBIRA VRSTE in PRIKAZ .P.
- Preglednico palet izberite s puščičnimi tipkami in izbiro potrdite s tipko ENT.
- Za izvajanje preglednice palet pritisnite tipko NC-start in TNC obdela palete, kot je določeno v strojnem parametru 7683.

Postavitev zaslona pri obdelavi preglednice palet

Če želite hkrati videti vsebino programa in vsebino preglednice palet, izberite postavitev zaslona PROGRAM + PALETA. Med obdelovanjem je nato na levi strani zaslona na voljo program, na desni strani zaslona pa paleta. Da bi si pred obdelavo ogledali vsebino programa, sledite naslednjemu postopku:

- Izberite preglednico palet.
- S puščičnimi tipkami izberite program, ki ga želite nadzorovati.
- Pritisnite gumb ODPRI PROGRAM in TNC na zaslonu prikaže izbrani program. S puščičnimi tipkami se lahko nato pomikate po programu.
- Za vrnitev v preglednico palet pritisnite gumb END PGM.





13.2 Paletno delovanje z orodno usmerjeno obdelavo

Uporaba



Funkcija upravljanja palet v povezavi z orodno usmerjeno obdelavo je odvisna od stroja. V nadaljevanju je opisan standardni obseg funkcije. Upoštevajte priročnik za stroj.

Preglednice palet se uporabljajo v obdelovalnih centrih, kjer uporabljajo tudi menjalnike palet: preglednice palet za različne palete prikličejo ustrezne obdelovalne programe in aktivirajo zamike ničelnih točk ali preglednice ničelnih točk.

Preglednice palet lahko uporabite tudi, da zaporedoma izvedete različne programe z različnimi referenčnimi točkami.

Preglednice palet vsebujejo naslednje podatke:

■ PAL/PGM (obvezni vnos):

Vnos PAL določa oznako palete, s FIX označite vpenjalno ravnino, s PGM pa vnesete podatke o obdelovancu.

W-STATE :

Trenutno stanje obdelave. S stanjem obdelave se določi napredovanje obdelave. Za surovec vnesite BLANK. TNC spremeni ta vnos pri obdelavi v INCOMPLETE in po popolni obdelavi v ENDED. Z vnosom EMPTY je označeno mesto, na katerem ni vpet noben obdelovanec. Z vnosom SKIP določite, da naj TNC določenega obdelovance ne obdela

METHOD (obvezni vnos):

Vnos načina optimizacije programa. Z WPO se izvede orodno usmerjena obdelava. S TO se izvede orodno usmerjena obdelava za obdelovanec. Če želite naslednje obdelovance vnesti za orodno usmerjeno obdelavo, je treba vnesti CTO (continued tool oriented). Orodno usmerjana obdelava je mogoča tudi pri vpenjanju čez meje palete, ne pa preko več palet.

IME (obvezni vnos):

Ime palete ali programa. Imena palet določi proizvajalec stroja (upoštevajte priročnik za stroj). Programi morajo biti shranjeni v istem imeniku kot preglednica palet, sicer morate vnesti celotno pot do programa.

PAL PREDNASTAVITEV (poljubni vnos):

Številka prednastavitve iz preglednice prednastavitev palet. Tukaj definirano številko prednastavitve TNC interpretira kot referenčno točko palet (vnos PAL v stolpcu PAL/PGM). Prednastavitev palet lahko uporabite, da odpravite mehanske razlike med paletami. Prednastavitev palete lahko samodejno aktivirate tudi pri zamenjavi palete.

File	: PALET	TE.P					>>	
NR	PAL/P	GM W-STATUS	5 METHO	D NAME				M
9				PAL4-205-4	4			
1	FIX	DI 01/1/		-				
2	PGR	BLHNK	WPU	TNC: NUMPI	CHNEKI.H			
3	POR	BLONK	WPO	TNC - NUMPI	CONVERT			
2	POR	BLONK	WPO	TNC - NUMPI	DOM FK1 H			s 🗆
0	FUT	DLHINK	WPU	TNG - YDUHPI	-ORNER1.H			
2	F 1 X	BL ONIK	070					7
<i>.</i>	FUT	DLHINK	CIU	aLOLD.H				14 I
ŝ	PCM		1100					
10	PGH PCH		TO	SLOLD H				- 0
11	FTY	DEAINK	10	SECED.H				1
12	PCM		CTO	SIDIDH				8.
10	PCM	BLONK	10	SLOLD H				24
14	PCM	BLONK	to	SLOLD H				
15	PCM	BLONK	CTO.	SLOLD H				
16	PGM	BLONK	UPO	SLOLD.H				S
17	PGM	BLANK	TO	SLOLD.H				() · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18	POL			POL 4-208-	11			
19	PGM	BL ONK	то	TNC : NDUMPI	PGMNEK1.H			
20	PGM	BLANK	ŤŐ	TNC : NDUMP	PGMNEK1.H			
21	PAL			PAL3-208-1	3			S100%
22	PGM	BLANK	то					(i) 1
23	PGM	BLANK	ŤŌ					OFF
[END]								
								S E
								6
7005	TEN	KONEC	RTRON	ETRON				
ZHUE		KONEC	STRHIN	STRHIN	VLOŻITE	BRISANJE	NASLEDNJA	
4			P	1	1007700	UDOTTOT	UDOTTOO	

PREDNASTAVITEV (poljubni vnos):

Številka prednastavitve iz preglednice prednastavitev. Tukaj definirano številko prednastavitve TNC interpretira kot referenčno točko palete (vnos PAL v stolpcu PAL/PGM) ali kot referenčno točko obdelovanca (vnos PGM v vrstici PAL/PGM). Ko je v stroju aktivna preglednica prednastavitev palet, uporabljajte stolpec PREDNASTAVITEV samo za referenčne točke obdelovanca.

DATUM (poljubni vnos):

Ime preglednice ničelnih točk. Preglednice ničelnih točk morajo biti shranjene v istem imeniku kot preglednica palet, sicer morate vnesti celo pot do preglednice ničelnih točk. Ničelne točke iz preglednice ničelnih točk aktivirate v NC-programu s ciklom 7 ZAMIK NIČELNE TOČKE.

X, Y, Z (poljubni vnos, možnost dodatnih osi):

Pri paletah in vpenjanjih se programirane koordinate navezujejo na ničelno točko stroja. Pri NC-programih se programirane koordinate navezujejo na ničelno točko palete ali vpenjanja. Ti vnosi prepišejo referenčno točko, ki ste jo nazadnje nastavili v ročnem načinu. Z dodatno funkcijo M104 lahko znova aktivirate nazadnje nastavljeno referenčno točko. Ob pritisku tipke "Prevzemi dejanski položaj" TNC odpre okno, v katerega lahko različne točke TNC-ja vnesete kot referenčne točke (oglejte si naslednjo preglednico).

Položaj	Pomen
Dejanske	Vnos koordinat trenutnega položaja orodja v
vrednosti	povezavi z aktivnim koordinatnim sistemom
Referenčne	Vnos koordinat trenutnega položaja orodja v
vrednosti	povezavi z ničelno točko stroja
Merilne	Vnos koordinat v povezavi z aktivnim
vrednosti	koordinatnim sistemom referenčne točke, ki je
DEJANSKO	bila nazadnje otipana v ročnem načinu
Merilne vrednosti REF	Vnos koordinat v povezavi z ničelno točko stroja referenčne točke, ki je bila nazadnje otipana v ročem načinu



S puščičnimi tipkami in tipko ENT izberite položaj, ki ga želite prevzeti. Nato z gumbom VSE VREDNOSTI določite, da TNC posamezne koordinate vseh aktivnih osi shrani v preglednico palet. Z gumbom TRENUTNA VREDNOST TNC koordinato osi shrani v svetlo polje v preglednici palet.



Če pred NC-programom niste definirali nobene palete, se programirane koordinate nanašajo na ničelno točko stroja. Če ne definirate nobenega vnosa, ostane aktivna ročno določena referenčna točka.

- SP-X, SP-Y, SP-Z (poljubni vnos, možnost dodatnih osi): Za osi lahko vnesete varne položaje, ki se lahko izdajo s SYSREAD FN18 ID510 NR 6 iz NC-makrov. S SYSREAD FN18 ID510 NR 5 se lahko ugotovi, ali je bila v stolpcu programirana vrednost. Premik na vnesene položaje se izvede samo, če so te vrednosti v NC-makrih prebrane in ustrezno programirane.
- CTID (vnos s TNC-jem):

Kontekstno identifikacijsko številko dodeli TNC in vsebuje podatke o napredovanju obdelave. Če se vnos izbriše oz. spremeni, ponoven vstop v obdelovanje ni mogoč.

FIXTURE

V tem stolpcu lahko navedete arhivsko datoteko vpenjal (datoteko ZIP), ki jo mora TNC samodejno aktivirati pri obdelavi preglednice palet. Arhivske datoteke vpenjal morate arhivirati z upravljanjem vpenjal (oglejte si "Upravljanje vpenjanja" na strani 373)

Funkcije za urejanje v načinu preglednice	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	KONEC
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	
Vnos vrstice na koncu preglednice	VLOŻITE VRSTICO
Brisanje vrstice na koncu preglednice	BRISANJE VRSTICE
Izbira začetka naslednje vrstice	NASLEDNJA VRSTICA
Vnos dovoljenega števila vrstic na koncu preglednice	NA KONCU VLOŽITE N VRSTIC
Urejanje oblike preglednice	EDIT FORMAT

Funkcije urejanja v načinu obrazca	Gumb
Izbira prejšnje palete	PALETA
Izbira naslednje palete	PALETA
Izbira prejšnjega vpenjanja	NAPENJ.
Izbira naslednjega vpenjanja	NRPENJ.
Izbira prejšnjega obdelovanca	
Izbira naslednjega obdelovanca	
Preklop na raven palete	POLGEL NGĠRTI PALET
Preklop na raven vpenjanja	POGLED NAPENJ. NAČRTI
Preklop na raven obdelovanca	POGLED NGGRTI OBD.KOS.
Izbira standardnega pogleda palete	PALETA DETJL PALETE
Izbira podrobnega pogleda palete	PALETA DETJL PALETE
Izbira standardnega pogleda vpenjanja	NAPENJ. DETAJL NAPENJ.
Izbira podrobnega pogleda vpenjanja	NAPENJ. DETAJL NAPENJ.
Izbira standardnega pogleda obdelovanca	OBDEL.KOS DETAJL OBD.KOS
Izbira podrobnega pogleda obdelovanca	OBDEL.KOS DETAJL OBD.KOS
Vnos palete	UNOS PALETE
Vnos vpenjanja	VNOS NAPENJ.
Vnos obdelovanca	UNOS OBD.DELA
Brisanje palete	BRISANJE PALETE



Funkcije urejanja v načinu obrazca	Gumb
Brisanje vpenjanja	BRISANJE NAPENJ.
Brisanje obdelovanca	BRISANJE. OBDEL.
Brisanje medpomnilnika	BRISANJE VMESN. POMNILN.
Orodno usmerjena obdelava	ORODJE ORIENTAC.
Obdelava, optimirana za obdelovanec	OBD.KOS ORIENTAC.
Povezovanje oz. ločevanje obdelav	
Označevanje ravnine kot prazne	PROSTO MESTO
Označevanje ravnine kot neobdelane	SUR. DEL

i

Izbira paletne datoteke

- Za izbiro upravljanja datotek v načinu Shranjevanje/urejanje programa ali Programski tek pritisnite tipko PGM MGT.
- Za prikaz datotek s pripono .P pritisnite gumba IZBIRA VRSTE in PRIKAZ .P.
- S puščičnimi tipkami izberite preglednico palet ali vnesite ime za novo preglednico.
- Izbiro potrdite s tipko ENT.

Ureditev paletne datoteke z obrazcem za vnos

Paletno delovanje z obdelovanjem glede na usmeritev orodja oz. obdelovanca se deli na tri ravni:

- Raven palete PAL
- Raven vpenjanja FIX
- Raven obdelovanca PGM

Na vsaki ravni je mogoč preklop na podrobni pogled. V normalnem pogledu lahko določite obdelovani način ter stanje za paleto, vpenjanje in obdelovanec. Če urejate obstoječo paletno datoteko, so prikazani trenutni vnosi. Pri urejanje paletne datoteke uporabljajte podrobni pogled.

 \bigcirc

Preglednico palet urejajte glede na konfiguracijo stroja. Če je na stroju na voljo samo eno vpenjalo z več obdelovanci, je dovolj, če definirate eno vpenjalo FIX z obdelovanci **PGM**. Če vsebuje paleta več vpenjal ali se izvaja obdelava vpenjala z več strani, je treba paleto **PAL** definirati z ustreznimi vpenjalnimi ravninami **FIX**.

Med pogledom preglednice in obrazcem lahko preklopite s tipko za postavitev zaslona.

Grafična podpora za vnos v obrazec še ni na voljo.

Dostop do različnih ravni v obrazcu za vnos je mogoč s posameznimi tipkami. V vrstici stanja je trenutna raven obrazca za vnos vedno svetlo označena. Če s tipko za postavitev zaslona preklopite v prikaz preglednice, je kazalec na isti ravni kot v prikazu obrazca.

Potek progr. Po blokih Editiranje programs Machining method?	ke tabele
File:TNC:\DUMPPGM\PALETTE.P	
Pallet ID: PAL4-206-4 Method: <mark>WORKPIECE/TO</mark> Status: BLANK	
Pallet ID: PAL4-208-11 Method: TOOL-ORIENTE Status: BLANK	
Pallet ID: PAL3-208-6 Method: TOOL-ORIENTE Status: BLANK	
PALETA PALETA POGLED NAPENJ. NAPENJ. NAORTI PALETA	VNOS BRISANJE. PALETE OBDEL.



Nastavitev ravni palete

- ID palete: prikaže se ime palete.
- Način: izberete lahko način obdelave USMERJENO GLEDE NA OBDELOVANEC ali USMERJENO GLEDE NA ORODJE. Opravljena izbira se prevzame v pripadajočo raven orodja in prepiše morebitne obstoječe vpise. V prikazu preglednice se pojavi način USMERJENOST GLEDE NA OBDELOVANEC z WPO in USMERJENOST GLEDE NA ORODJE s TO.

Vnosa USMERJENOST GLEDE NA OBDELOVANEC/ORODJE ni mogoče nastaviti z gumbom. Prikaže se samo, če so bili na ravni obdelovanca oz. vpenjala nastavljeni različni načini obdelave za obdelovance.

Če je način obdelave nastavljen na ravni vpenjala, se vnosi prevzamejo v raven obdelovanca in morebitne obstoječe vrednosti se prepišejo.

Stanje: gumb SUROVEC označuje paleto s pripadajočimi vpenjali oz. obdelovanci kot še neobdelano, v polje Stanje vnesite BLANK. Če želite paleto pri obdelavi preskočiti, pritisnite gumb PROSTO MESTO ali IZPUSTI in v polju za stanje se izpiše EMPTY ali SKIP.

Urejanje podrobnosti na ravni palete

- ID palete: vnesite ime palete.
- Št. prednastavitve: vnesite številko prednastavitve za paleto.
- Ničelna točka: vnesite ničelno točko za paleto.
- NP-preglednica: vnesite ime in pot preglednice ničelnih točk za obdelovanec. Vnos se prevzame v raven vpenjala in obdelovanca.
- Varn. višina (izbirno): varen položaj za posamezne osi glede na paleto. Premik na vnesene položaje se izvede samo, če so te vrednosti v NC-makrih prebrane in ustrezno programirane.

Potek progr. po blokih	Editira Machina	anje prog ing metho	gramske od?	tabe	le	
File:TNC	C:\DUMPF	GM\PALE1	TE.P			M
			_PON			<u> </u>
D-11-4			- 4			
Mathe			5 = 4	ODIC	TED	s 🗆
ne thou			E/TUUL	URIEI		÷
Status	5 +	BLHNK				Li I
D-11-4						τ
Matha		PHL 4-208				
Status]. 	TUUL-UK	LENIED			- W - B
Status	s •	BLHNK				s 🗆 🦳
Ballet		0012-200				
Mothor	4.	TOOL -081				
Status	_ •	PLONK				5100%
Status	· ·	DLHNK				
						OFF ON
						s II
PALETA		POGLED	PALETA	1000		-
A	1	NAPENJ.	DETJL	POLETE		OBDEL
	V	NACRTI	PALETE	THEFTE		OUDEL.

Potek progr. po blokih	Editirar Pallet /	ije progr 'NC prog	amske ram?	tabel	e	
File:TN Pallet	C:\DUMPPG PAL ID: PAL	M\PALETT FIXP 4-206-4	E.P GM			M
Datum: X <mark>120,23</mark>	8 Y 2 Ø	2,94	<mark>2</mark> 20,	326		s 🗍
Datum t	able: MNC	:\RK\TES	T\TABL	E01.D	_	T <u>↓</u> ↔ <u>↓</u>
Cl. hei X	ght: Y		<mark>2</mark> 100		_	° ₽ +
						5100% OFF ON
						5 (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
		POGLED NAPENJ. NAČRTI	PALETA DETJL PALETE	VNOS PALETE		BRISANJE. OBDEL.

Nastavitev ravni vpenjala

- Vpetje: prikaže se številka vpetja, za poševnico pa je prikazano število vpetij na trenutni ravni.
- Način: izberete lahko način obdelave USMERJENO GLEDE NA OBDELOVANEC ali USMERJENO GLEDE NA ORODJE. Opravljena izbira se prevzame v pripadajočo raven orodja in prepiše morebitne obstoječe vpise. V prikazu preglednice se pojavi vnos USMERJENOST GLEDE NA OBDELOVANEC z WPO in USMERJENOST GLEDE NA ORODJE s TO.

Z gumbom POVEZOVANJE/LOČEVANJE označite vpetja, ki so pri orodno usmerjeni obdelavi vključena v izračun poteka dela. Povezana vpetja so prikazana s prekinjeno ločevalno črto, ločena vpetja pa z neprekinjeno črto. V pogledu preglednice so povezani obdelovanci v stolpcu METHOD označeni s CTO.



Vnosa USMERJENOST GLEDE NA

OBDELOVANEC/ORODJE ni mogoče nastaviti z gumbom, ker se ta pojavi samo, ko so na ravni obdelovanca nastavljeni različni obdelovalni načini za obdelovance.

Če je način obdelave nastavljen na ravni vpenjala, se vnosi prevzamejo v raven obdelovanca in morebitne obstoječe vrednosti se prepišejo.

Stanje: gumb SUROVEC označuje vpetje s pripadajočimi obdelovanci kot še neobdelanimi; v polje Stanje vnesite BLANK. Če želite vpenjanje pri obdelavi preskočiti, pritisnite gumb PROSTO MESTO ali IZPUSTI in v polju za stanje se izpiše EMPTY ali SKIP.

Pallet	ID:P	AL4-20 PAL_	6-4 FIX	_PGM			M
Fixtu Metho Statu	ure: od: us:	1/ <mark>WO</mark> BL	4 <mark>RKPIE</mark> ANK	CE-ORIE	NTED		s I
Fixtu Metho Statu	ure: od: us:	2/ T 0 B L	4 OL-OR: ANK	IENTED			' ↓
Fixtu Metho Statu	ure: od: us:	3/ WO BL	4 RKPIE ANK	CE/TOOL	-ORIE	NTED ——»	5 5 5 100% OFF
							s 🗍
NAPENJ.	NAPENJ.	POLGEL NAČRTI	POGLED NAČRTI	NAPENJ. DETAJL	VNOS		BRISA



Urejanje podrobnosti na ravni vpetja

- Vpetje: prikaže se številka vpetja, za poševnico pa je prikazano število vpetij na trenutni ravni.
- Ničelna točka: vnesite ničelno točko za vpetje.
- NP-preglednica: vnesite ime in pot preglednice ničelnih točk, ki je veljavna za obdelavo obdelovanca. Vnos se prevzame v raven obdelovanca.
- NC-makro: pri orodno usmerjeni obdelavi se namesto običajnega makra za menjavo orodja izvaja makro TCTOOLMODE.
- Varn. višina (izbirno): varen položaj za posamezne osi glede na vpetje.



Za osi lahko vnesete varne položaje, ki se lahko izdajo s SYSREAD FN18 ID510 NR 6 iz NC-makrov. S SYSREAD FN18 ID510 NR 5 se lahko ugotovi, ali je bila v stolpcu programirana vrednost. Premik na vnesene položaje se izvede samo, če so te vrednosti v NC-makrih prebrane in ustrezno programirane.

Potek progr po blokih	· Edi Dat	tiranj <mark>um?</mark>	e prog	gramsk	e tabe	le	
Palle Fixtu	t ID:P re:	AL4-20 PAL_ 1/4	6-4 FIX	_P G M			M
X50		Y10		Z 22	2,5		s 📕
Datum NC ma	table cro:	: TNC:	\RK\TE	ST\TA	BLE01.I		
C1. h X	eight:	Y		Z10	30	_	
							OFF ON
NAPEN.J.	NAPENJ.	POLGEL	POGLED	NAPENJ	[• 🕆 🗕
1	ļ	NAÓRTI	NACRTI	DETAJL	VNOS NAPENJ.		NAPENJ.

Nastavitev ravni obdelovanca

- Obdelovanec: prikaže se številka obdelovanca, za poševnico pa je prikazano število obdelovancev na tej ravni vpenjala.
- Način: izberete lahko način obdelave USMERJENO GLEDE NA OBDELOVANEC ali USMERJENO GLEDE NA ORODJE. V pogledu preglednice se prikaže vnos USMERJENO GLEDE NA OBDELOVANEC z WPO in USMERJENO GLEDE NA ORODJE s TO.

Z gumbom POVEZOVANJE/LOČEVANJE označite obdelovance, ki so pri orodno usmerjeni obdelavi vključeni v izračun poteka dela. Povezani obdelovanci so prikazani s prekinjeno ločevalno črto, ločeni obdelovanci pa z neprekinjeno črto. V pogledu preglednice so povezani obdelovanci v stolpcu METHOD označeni s CTO.

Stanje: gumb SUROVEC označuje obdelovanec kot še neobdelanega; v polje Stanje vnesite BLANK. Če želite vpenjanje pri obdelavi preskočiti, pritisnite gumb PROSTO MESTO ali IZPUSTI in v polju za stanje se izpiše EMPTY ali SKIP.



Na ravni palete oz. vpenjala nastavite način in stanje, vnos se prevzame za vse pripadajoče obdelovance.

Pri različnih obdelovancih znotraj ene ravni morajo biti obdelovanci ene različice vneseni zaporedoma. Pri orodno usmerjenem obdelovanju se lahko nato obdelovanci posamezne različice označijo z gumbom POVEZOVANJE/LOČEVANJE in obdelajo po skupinah.

Urejanje podrobnosti na ravni obdelovanca

- Obdelovanec: prikaže se številka obdelovanca, za poševnico pa je prikazano število obdelovancev na tej ravni vpetja oz. palete.
- Ničelna točka: vnesite ničelno točko obdelovanca.
- NP-preglednica: vnesite ime in pot preglednice ničelnih točk, ki je veljavna za obdelavo obdelovanca. Če za vse obdelovance uporabljate isto preglednico ničelnih točk, vnesite ime z navedbo poti v ravneh palet oz. vpenjal. Vnosi se samodejno prevzamejo v raven obdelovanca.
- NC-program: vnesite pot NC-programa, ki je potreben za obdelavo obdelovanca.
- Varn.višina (izbirno): varen položaj posameznih osi glede na obdelovanec. Premik na vnesene položaje se izvede samo, če so te vrednosti v NC-makrih prebrane in ustrezno programirane.



Potek progr. po blokih	Editiranj Datum?	e programski	≥ tabele	
Pallet I Workpiec Datum: X <mark>84,50</mark> 2	D:PAL4-20 PAL_ ce: 1/4	6-4 Fi FIX <u>PGM</u> 957 288	.xture:1	
Datum ta NC progr Cl. heig X	able: TNC: cam: TNC: pht: Y	<u>NRKNTESTNTAR</u> NDUMPPGMNFK 210	BLE01.D I.H	
OBDEL . KOS OBDI	EL.KOS POGLED NAPENJ. NAČRTI	OBDEL.KOS	VNOS OBD. DELR	BRISANJE.



Potek orodno usmerjene obdelave



TNC izvede orodno usmerjeno obdelavo samo, če je izbran način USMERJENO GLEDE NA ORODJE in je v preglednici vnesen TO ali CTO.

- TNC zazna z vnosom TO oz. CTO v polju Način, da mora od teh vrstic dalje biti izvedena optimirana obdelava.
- Upravljanje palet zažene NC-program, ki stoji v vrstici z vnosom TO.
- Obdelava prvega obdelovanca poteka, dokler ne sledi naslednji TOOL CALL. V posebnem makru za zamenjavo orodja se premik izvede stran od obdelovanca.
- V stolpcu W-STATE se vnos BLANK spremeni na INCOMPLETE in v polju CTID vnese TNC vrednost v heksadecimalnem načinu zapisovanja.



V polju CTID vnesena vrednost predstavlja za TNC enoznačno informacijo za napredek obdelovanja. Če se ta vrednost izbriše ali spremeni, nadaljnja obdelava ali potek oz. ponovni vstop niso več mogoči.

- Vse nadaljnje vrstice paletne datoteke, ki imajo v polju METODA oznako CTO, se obdelajo na enak način kot prvi obdelovanec. Obdelava obdelovancev se lahko izvede preko več vpenjanj.
- TNC izvede z naslednjim orodjem nadaljnje obdelovane korake, z začetkom od vrstice z vnosom TO, če pride do naslednje situacije:
 - V polju PAL/PGM naslednje vrstice je vnesen PAL.
 - V polju METHOD naslednje vrstice je vnesen TO ali WPO.
 - V že obdelanih vrsticah se pod NAČINOM še nahajajo vnosi, ki nimajo stanja EMPTY ali ENDED.
- Na osnovi vrednosti, ki je vnesena v polju CTID, se NC-program nadaljuje na shranjenem mestu. Praviloma se pri prvem delu opravi menjava orodja, pri naslednjih obdelovancih pa TNC prekliče zamenjavo orodja.
- Vnos v polju CTID se posodobi pri vsakem obdelovalnem koraku. Če se v NC-programu izvaja END PGM ali M2, se morebitni vnos izbriše in se v polju stanja obdelave izpiše ENDED.

Če imajo vsi obdelovanci znotraj skupine vnosov s TO oz. CTO stanje ENDED, se v paletni datoteki obdelujejo naslednje vrstice.



Pri premiku na niz je mogoča samo obdelava, usmerjena glede na obdelovanec. Naslednji deli se obdelajo v skladu z vnesenim načinom.

Vrednost, vnesena v polje CT-ID, se ohrani največ 2 tedna. V tem času se lahko obdelava nadaljuje na shranjenem mestu. Vrednost se nato izbriše, s čimer se prepreči kopičenje podatkov na trdem disku.

Sprememba načina delovanja je dovoljena po obdelavi ene skupine vnosov s TO oz. CTO.

Dovoljenje niso naslednje funkcije:

- Preklop območja premikanja
- PLC-zamik ničelne točke
- M118

Izhod iz preglednice palet

- ▶ Izberite upravljanje datotek tako, da pritisnite tipko PGM MGT.
- Izberite drugo vrsto datoteke: pritisnite gumb IZBIRA VRSTE in gumb želene vrste datotek, npr. PRIKAZ .H.
- Izberite želeno datoteko.

Izvajanje paletne datoteke



S strojnim parametrom 7683 določite, ali naj se preglednica palet izvaja po nizih ali neprekinjeno (oglejte si "Splošni uporabniški parametri" na strani 626).

Če je s strojnim parametrom 7246 aktivirano preverjanje uporabe orodja, lahko življenjsko dobo orodja preverite za vsa orodja, ki se uporabljajo v paleti (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196).

- Za izbiro upravljanja datotek v načinu Programski tek Zaporedje nizov ali Programski tek – Posamezni niz pritisnite tipko PGM MGT.
- Za prikaz datotek s pripono .P pritisnite gumba IZBIRA VRSTE in PRIKAZ .P.
- Preglednico palet izberite s puščičnimi tipkami in izbiro potrdite s tipko ENT.
- Za izvajanje preglednice palet pritisnite tipko NC-start in TNC obdela palete, kot je določeno v strojnem parametru 7683.



Postavitev zaslona pri obdelavi preglednice palet

Če želite hkrati videti vsebino programa in vsebino preglednice palet, izberite postavitev zaslona PROGRAM + PALETA. Med obdelovanjem je nato na levi strani zaslona na voljo program, na desni strani zaslona pa paleta. Da bi si pred obdelavo ogledali vsebino programa, sledite naslednjemu postopku:

- Izberite preglednico palet.
- S puščičnimi tipkami izberite program, ki ga želite nadzorovati.
- Pritisnite gumb ODPRI PROGRAM in TNC na zaslonu prikaže izbrani program. S puščičnimi tipkami se lahko nato pomikate po programu.
- > Za vrnitev v preglednico palet pritisnite gumb END PGM.



Potek	progr	ama, po	blok:	ih		Edit	iranje gram. tab.
Ø BEGIN P 1 BLK FOR 2 BLK FOR 3 TOOL CA 4 L Z+25 5 L X-20 6 L Z-10 7 APPR CT F250 8 8 FC DR- 9 FLT	GH FK1 MM M 0.1 Z X+00 H 0.2 X+100 LL 3 Z V+30 R0 FMAX V+30 R0 FM R0 F1000 M3 X+2 V+30 R18 CLSD+ CC	Y+0 Z-20 Y+100 Z+0 IX CCR90 R+5 RL X+20 CCY+30	MR PAI 0 PAI 1 PGI 2 PAI 3 PGI 4 PGI 5 PGI 6 PGI 7 PAI [END] [END]	2251 NANE 1 1.4 1 330 1 SLOLI 1 FK1.1 1 SLOLI 1 SLOLI 1 SLOLI 1 SLOLI 1 SLOLI	D.H H D.H D.H		M D
10 FCT DR- 11 FLT 12 FCT DR- 13 FLT 14 L X-20 15 END PGM	R15 CCX+50 R15 CCX+75 Y+50 R0 FMP FK1 MM	CCY+75 CCY+20 IX					* <u>↓</u> ↔ <u>↓</u>
		0	% S-IS	ST		40.00	ê 🚽 🕂
		6	% SENI	NJ LII	111 1	13:02	5100%
X	+14.64	12 Y	-14.	642 Z	: +10	30.250	OFF ON
** 8	+0.00	10 m L	+0.	000			<u>.</u>
12 🔬	a) : 70		7 8 10	S 1	1 0.0	00 M E (R	(e. 8 –
F MAX			JPORABA ORODJA		AUTOSTART		

i





Ročni način in nastavitve

14.1 Vklop, izklop

14.1 Vklop, izklop

Vklop



Vklop in primik na referenčne točke sta funkciji, ki sta odvisni od stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Vklopite napajalno napetost za TNC in stroj. Nato TNC prikaže naslednje pogovorno okno:

TEST POMNILNIKA

Pomnilnik v TNC-ju se samodejno preveri.

PREKINITEV TOKA



TNC sporoči, da je prišlo do prekinitve toka – izbrišite sporočilo.

PREVOD PLC-PROGRAMA

PLC-program TNC-ja se samodejno prevede.

MANJKAJOČA KRMILNA NAPETOST ZA RELEJE



Ι

Υ

Vklopite krmilno napetost. TNC preveri delovanje zasilnega izklopa.

ROČNI NAČIN PREHOD ČEZ REFERENČNE TOČKE

Prehod čez referenčne točke v določenem zaporedju: za vsako os pritisnite zunanjo tipko START. ALI

Prehod čez referenčne točke v poljubnem zaporedju: za vsako os pritisnite in držite zunanjo smerno tipko, dokler se prehod čez referenčno točko ne konča.



Če je stroj opremljen z absolutnimi merilniki, prehod čez referenčne oznake odpade. TNC je v tem primeru takoj po vklopu krmilne napetosti pripravljen za delovanje.

Če je stroj opremljen z inkrementalnimi merilniki, lahko nadzor nad območjem premikanja aktivirate že pred primikom na referenčno točko tako, da pritisnete gumb NADZOR. NAD PRG KONČ STIK. To funkcijo lahko omogoči proizvajalec stroja glede na osi. Upoštevajte, da ko pritisnete gumb, nadzor nad območjem premikanja morda ne bo aktiven na vseh oseh. Upoštevajte priročnik za stroj.

Preden zaženete programski tek, preverite, ali ste referencirali vse osi. TNC zaustavi obdelavo takoj, ko naj bi obdelala NC-niz z osjo, ki ni referencirana.

TNC je zdaj pripravljen na delovanje in je v ročnem načinu.

Prehod čez referenčne točke je potreben samo v primeru, ko želite premikati osi stroja. Če želite programe samo urediti ali preizkusiti, potem takoj po vklopu krmilne napetosti izberite način Shranjevanje/urejanje programa ali Programski test.

Prehode čez referenčne točke lahko opravite naknadno. Za to v ročnem načinu pritisnite gumb PRIMIK NA IZH. TOČKO.



Prehod čez referenčno točko pri zavrteni obdelovalni ravnini

Prehod čez referenčno točko v zavrtenem koordinatnem sistemu je mogoč z zunanjimi tipkami za smer osi. Za to mora biti v ročnem načinu aktivna funkcija "Vrtenje obdelovalne ravnine", oglejte si "Aktiviranje ročnega vrtenja", stran 542. TNC nato ob pritisku tipke za smer osi interpolira ustrezne osi.



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da se morajo vrednosti kotov, ki so navedene v meniju, ujemati z dejanskimi koti vrtljive osi.

Glede na možnost lahko osi premaknete tudi v trenutni smeri orodne osi (oglejte si "Določanje trenutne smeri orodne osi kot aktivne smeri obdelave (funkcija FCL 2)" na strani 543).



Pozor, nevarnost trka!

Če uporabljate to funkcijo, morate pri neabsolutnih merilnikih potrditi položaj rotacijskih osi, ki jih TNC nato prikaže v pojavnem oknu. Prikazan položaj ustreza zadnjemu aktivnemu položaju rotacijskih osi pred izklopom.

Če je aktivna ena od prej aktivnih funkcij, tipka NC-START nima funkcije. TNC prikaže ustrezno sporočilo o napaki.

Izklop

Da bi ob izklopu preprečili izgubo podatkov, namensko zaustavite operacijski sistem TNC-ja:

Izberite način Ročno.



- Izberite funkcijo za zaustavitev in znova potrdite z gumbom DA.
- Ko TNC v pojavnem oknu prikaže besedilo Zdaj lahko izklopite, lahko prekinete napajanje naprave TNC.



Samovoljen izklop TNC-ja lahko povzroči izgubo podatkov!

Upoštevajte, da če po zaustavitvi krmilnega sistema pritisnete tipko END, se krmilni sistema znova zažene. Izgubo podatkov lahko povzroči tudi izklop med ponovnim zagonom!

14.2 Premikanje strojnih osi

Napotek



Premikanje z zunanjimi smernimi tipkami je odvisno od stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Premikanje osi z zunanjimi smernimi tipkami

	Izberite način Ročno.
X	Pritisnite zunanjo smerno tipko in jo držite, dokler želite os premikati. ALI
X I	Za neprekinjeno premikanje osi držite pritisnjeno zunanjo smerno tipko ter na kratko pritisnite zunanjo tipko START.
0	Za zaustavitev pritisnite zunanjo tipko STOP.

Na oba načina lahko hkrati premikate tudi več osi. Pomik, s katerim premikate osi, spremenite z gumbom F, oglejte si "Število vrtljajev vretena S, pomik F in dodatna funkcija M", stran 499.



Postopno pozicioniranje

Pri postopnem pozicioniranju TNC premakne strojno os za določen korak.

	Izberite načina delovanja Ročno ali EI. krmilnik.
	Preklopite med orodnimi vrsticami.
IZMERA KORAKOU OFF ON	Za izbiro postopnega pozicioniranje nastavite gumb KORAK na VKLOP.
PRIMIK =	
ENT	Vnesite primik v mm in ga potrdite s tipko ENT.
×	Pritisnite zunanjo smerno tipko in pozicioniranje opravite poljubno pogosto.

Najvišja vrednost, ki jo lahko vnesete za primik, znaša 10 mm.



i



Premik z elektronskimi krmilniki

iTNC podpira premikanje z naslednjimi novimi elektronskimi krmilniki:

HR 520:

krmilnik s priključki, združljivimi s HR 420, z zaslonom, prenosom podatkov po kablu

HR 550 FS: krmilnik z zaslonom, prenosom podatkov prek radia

Poleg tega TNC še vedno podpira kabelske krmilnike HR 410 (brez zaslona) in HR 420 (z zaslonom).

Pozor! Nevarnost za upravljavca in krmilnik.

Priključke krmilnika lahko odstrani samo osebje pooblaščenega servisa, tudi če je to mogoče opraviti brez orodja.

Stroj praviloma vključujte le s priklopljenim krmilnikom.

Če želite stroj upravljati, ko krmilnik ni priključen, odklopite kabel s stroja in prosto vtičnico zavarujte s pokrovom.



Proizvajalec stroja lahko omogoči tudi dodatne funkcije za krmilnike HR 5xx. Upoštevajte priročnik za stroj.



Krmilnik HR 5xx je nujno potreben, če želite na navidezni osi uporabiti funkcijo prekrivanja s krmilnikom (oglejte si "Navidezna os VT" na strani 389).



Prenosni krmilniki HR 5xx so opremljeni z zaslonom, na katerem TNC prikazuje različne informacije. Razen tega lahko z gumbom krmilnika izvedete pomembne nastavitvene funkcije, npr. določanje referenčnih točk ali vnašate in obdelovanje M-funkcij.

Ko krmilnik aktivirate s tipko za aktiviranje krmilnika, upravljanje z nadzorno ploščo ni več mogoče. TNC prikazuje to stanje na TNC-zaslonu v pojavnem oknu.

Krmilniki HR 5xx imajo naslednje upravljalne elemente:

- 1 Tipka za ZASILNI IZKLOP
- 2 Zaslon krmilnika za prikaz stanja in izbiro funkcij, dodatne informacije:Oglejte si "Zaslon krmilnika" na strani 491.
- 3 Gumbi
- 4 Tipke za izbiro osi; proizvajalec stroja jih lahko glede na konfiguracijo osi ustrezno zamenja
- 5 Potrditvena tipka
- 6 Puščične tipke za definiranje občutljivosti krmilnika
- 7 Tipka za aktiviranje krmilnika
- 8 Tipka za smer, v katero TNC premakne zbrano os
- 9 Prekrivanje hitrega teka za smerno tipko
- 10 Vklop vretena (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- 11 Tipka "Ustvarjanje NC-niza" (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- 12 Izklop vretena (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- 13 Tipka CTRL za posebne funkcija (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- 14 NC-start (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- **15** NC-stop (funkcija, odvisna od stroja, tipko lahko zamenja proizvajalec stroja)
- 16 Krmilnik
- 17 Vrtljivi gumb za število vrtljajev vretena
- 18 Potenciometer za pomik
- 19 Kabelski priključek, ga ni pri radijskem krmilniku HR 550 FS



14.2 Premikanje strojnih osi

Zaslon krmilnika

Zaslon krmilnika (glejte sliko) je sestavljen iz glave in 6 vrstic stanja, kjer TNC prikazuje naslednje informacije:

- Samo pri radijskem krmilniku HR 550 FS: Prikaz, ali je krmilnik v priključni postaji ali pa je vklopljeno radijsko delovanje
- 2 Samo pri radijskem krmilniku HR 550 FS: Prikaz poljske jakosti, 6 črtic = največja poljska jakost
- 3 Samo pri radijskem krmilniku HR 550 FS: stanje napolnjenosti baterije, 6 črtic = največja napolnjenost. Med polnjenjem se črtica pomika od leve proti desni.
- 4 DEJ: način prikaza položaja
- 5 Y+129.9788: položaj izbrane osi
- 6 *: STIB (krmiljenje v obratovanju); programski tek se je zagnal ali pa se os premika
- 7 S0: trenutno število vrtljajev vretena
- 8 F0: trenutni pomik, s katerim se izbrana os trenutno premika
- 9 E: čaka sporočilo o napaki
- 10 3D: funkcija za vrtenje obdelovalne ravnine je aktivna
- 11 2D: funkcija osnovne rotacije je aktivna
- 12 RES 5.0: ločljivost aktivnega krmilnika. Pot v mm/vrtljaj (°/vrtljaj pri rotacijskih oseh), ki jo os opravi pri enem vrtljaju krmilnika
- **13 STEP ON** ali **OFF**: Postopno pozicioniranje aktivno ali neaktivno. Pri aktivni funkciji TNC dodatno prikazuje aktivni korak premika
- 14 Orodna vrstica: izbira različnih funkcij; opis sledi v naslednjih razdelkih



Posebnosti radijskega krmilnika HR 550 FS

Radijska povezava zaradi številnih možnih motenj nima takšne razpoložljivosti kot žična povezava. Preden uporabite radijski krmilnik, se prepričajte, ali so znotraj okolja stroja med udeleženci radijske povezave kakšne motnje. Takšen preizkus obstoječih radijskih frekvenc oz. kanalov priporočamo za vse industrijske radijske sisteme.

Če krmilnika HR 550 ne uporabljate, ga vedno položite v zato namenjen nosilec za krmilnik. Tako zagotovite, da je preko kontaktov na hrbtnem delu radijskega krmilnika, z reguliranjem polnjenja in neposrednim stikom kontaktov za krog izklopa v sili baterija krmilnika vedno pripravljena na uporabo.

Radijski krmilnik se v primeru napake (prekinitev radijske povezave, slaba kakovost sprejema, okvara komponente krmilnika) vedno odzove z izklopom v sili.

Upoštevajte navodila za konfiguracijo radijskega krmilnika HR 550 FS.(oglejte si "Konfiguriranje radijskega krmilnika HR 550 FS" na strani 621)



Pozor! Nevarnost za upravljavca in stroj.

Iz varnostnih razlogov morate radijski krmilnik in njegov nosilec najkasneje po 120 urah obratovanja izklopiti, da bo TNC pri ponovnem vklopu lahko opravil preizkus delovanja.

Če v delavnici več strojev upravljate z radijskimi krmilniki, morate krmilnike in njihove nosilce ustrezno označiti, da bo jasno razpoznavno, kateri spadajo skupaj (npr. z barvnimi nalepkami ali številčnimi oznakami). Oznake na radijskem krmilniku in njegovem nosilcu morajo biti nameščene na vidnem mestu, da jih upravljavec lahko prepozna.

Pred vsako uporabo preverite, ali je aktiven ustrezni radijski krmilnik za vaš stroj.





14.2 Premikanje strojnih osi

Radijski krmilnik HR 550 FS je opremljen z baterijo. Baterija se polni, ko krmilnik položite v nosilec za krmilnik (glejte sliko).

Baterija krmilnika HR 550 FS omogoča do 8 ur delovanja, preden jo morate ponovno napolniti. Priporočljivo je, da krmilnik vedno odložite v nosilec, kadar ga ne potrebujete.

Ko je krmilnik nameščen v nosilcu, se interno preklopi v kabelsko delovanje. Tako lahko krmilnik uporabljate tudi, če se je popolnoma izpraznil. Njegove funkcije so popolnoma enake kot pri radijskem delovanju.



Ko je krmilnik popolnoma izpraznjen, potrebuje približno 3 ure, da se v nosilcu spet napolni.

Redno čistite kontakte **1** nosilca in krmilnika, da zagotovite ustrezno delovanje.

Območje prenosa radijske poti je zelo veliko. Če pa se zgodi, da (npr. pri zelo velikih strojih) pridete do roba območja prenosa, vas bo krmilnik HR 550 FS pravočasno opozoril z očitnim alarmom z vibriranjem. V tem primeru morate zmanjšati razdaljo med nosilcem krmilnika, v kateri je integriran radijski sprejemnik.



Pozor! Nevarnost za orodje in obdelovanec.

Če radijska pot ne omogoča delovanja brez prekinitev, TNC samodejno sproži IZKLOP V SILI. To se lahko zgodi tudi med obdelovanjem. Poskušajte držati čim krajšo razdaljo med nosilcem krmilnika in krmilnik vedno odložite v nosilec, kadar ga ne uporabljate.





Ko TNC sproži IZKLOP V SILI, morate krmilnik ponovno aktivirati. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Izberite način delovanja Shranjevanje/urejanje programa.
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.



- Izberite meni za konfiguracijo za radijski krmilnik: pritisnite gumb NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA.
- Z gumbom Zaženi krmilnik znova aktivirajte krmilnik.
- Shranite konfiguracijo in zapustite meni za konfiguracijo: pritisnite gumb KONEC.

V načinu obratovanja MOD je za zagon in konfiguracijo krmilnika na voljo ustrezna funkcija (oglejte si "Konfiguriranje radijskega krmilnika HR 550 FS" na strani 621).

Izbira osi, ki naj se premakne

Glavne osi X, Y in Z ter tri dodatne osi, ki jih je definiral proizvajalec stroja, lahko aktivirate neposredno s tipkami za izbiro osi. Proizvajalec stroja lahko tudi navidezno os VT dodeli eni izmed prostih tipk za osi. Če virtualna os VT nima dodeljene tipke za izbiro osi, upoštevajte naslednji postopek:

- Pritisnite gumb krmilnika F1 (AX): TNC prikazuje na zaslonu krmilnika vse aktivne osi. Utripa trenutno aktivna os.
- Želeno os (npr. os VT) izberite z gumbom krmilnika F1 (->) ali F2 (<-) in jo potrdite z gumbom krmilnika F3 (V REDU).

Nastavitev občutljivosti krmilnika

Občutljivost krmilnika določa, za kakšno pot naj se os premakne na vrtljaj krmilnika. Določljive občutljivosti so točno nastavljene in jih je mogoče izbrati s puščičnimi tipkami krmilnika (samo če velikost koraka ni aktivna).

Nastavljive občutljivosti: 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [mm/vrt oz. stopinje/vrt].

Premikanje osi



Za aktiviranje krmilnika pritisnite tipko krmilnika na krmilniku HR 5xx: zdaj lahko TNC upravljate samo s krmilnikom HR 5xx; na zaslonu TNC se prikaže pojavno okno z napotki.

Po potrebi z gumbom OPM izberite želeni način delovanja (oglejte si "Sprememba načina delovanja" na strani 497).

	Po potrebi držite pritisnjene potrditvene tipke.
X	Na krmilniku izberite os, ki jo želite premakniti. Po potrebi z gumbi izberite dodatne osi.
+	Aktivno os premaknite v smeri +. ALI
—	Aktivno os premaknite v smeri –.
0	Za deaktiviranje krmilnika pritisnite tipko krmilnika na krmilniku HR 5xx: zdaj lahko TNC ponovno upravljate z nadzorno ploščo.



Nastavitve vrtljivega gumba

Ko ste aktivirali krmilnik, so vrtljivi gumbi na nadzorni plošči stroja še vedno aktivni. Če želite uporabiti vrtljive gumbe na krmilniku, sledite naslednjemu postopku:

- Pritisnite tipko CTRL in krmilnik na HR 5xx, da TNC prikaže na zaslonu krmilnika meni z gumbi za izbiro vrtljivega gumba.
- Pritisnite gumb HW, da aktivirate vrtljivi gumb krmilnika.

Takoj ko aktivirate vrtljive gumbe krmilnika, morate pred izklopom krmilnika znova aktivirati vrtljive gumbe nadzorne plošče stroja. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Pritisnite tipko CTRL in krmilnik na HR 5xx, da TNC na zaslonu krmilnika prikaže meni z gumbi za izbiro vrtljivega gumba.
- Pritisnite gumb KBD, da aktivirate vrtljive gumbe na nadzorni plošči stroja.

Postopno pozicioniranje

Pri postopnem pozicioniranju TNC premakne trenutno aktivirano os krmilnika za določeno velikost korak:

- Pritisnite gumb F2 (KORAK).
- Za aktiviranje postopnega pozicioniranja pritisnite gumb krmilnika 3 (VKLOP).
- S tipko F1 ali F2 izberite želeno velikost koraka. Če držite pritisnjeno posamezno tipko, TNC poveča korak števca pri menjavi med deseticami za faktor 10. Z dodatnim pritiskom tipke CTRL se korak števca poveča na 1. Najmanjši možni korak je 0,0001 mm, največji pa 10 mm.
- Izbrano velikost koraka sprejmite z gumbom 4 (V REDU).
- S tipko ročnega kolesa + oz. premaknite aktivno os ročnega kolesa v želeno smer.

Vnos dodatnih funkcij M

496

- Pritisnite gumb krmilnika F3 (MSF).
- Pritisnite gumb krmilnika F1 (M).
- S pritiskom na tipko F1 ali F2 izberite želeno številko M-funkcije.
- Dodatno funkcijo M izvedite s tipko NC-start.



Vnos števila vrtljajev vretena S

- Pritisnite gumb krmilnika F3 (MSF).
- Pritisnite gumb krmilnika F2 (S).
- S pritiskom tipke F1 ali F2 izberite želeno število vrtljajev. Če držite pritisnjeno posamezno tipko, TNC poveča korak števca pri menjavi med deseticami za faktor 10. Z dodatnim pritiskom tipke CTRL se korak števca poveča na 1000.
- S tipko NC-start aktivirajte novo število vrtljajev.

Vnos pomika F

- Pritisnite gumb krmilnika F3 (MSF).
- Pritisnite gumb krmilnika F3 (F).
- S pritiskom tipke F1 ali F2 izberite želeni pomik. Če držite pritisnjeno posamezno tipko, TNC poveča korak števca pri menjavi med deseticami za faktor 10. Z dodatnim pritiskom tipke CTRL se korak števca poveča na 1000.
- Novi pomik F sprejmite z gumbom krmilnika F3 (V REDU).

Določanje referenčne točke

- Pritisnite gumb krmilnika F3 (MSF).
- Pritisnite gumb krmilnika F4 (PRS).
- Po potrebi izberite os, na kateri želite določiti referenčno točko.
- Z gumbom krmilnika F3 (V REDU) postavite os na nič ali pa z gumboma krmilnika F1 in F2 nastavite želeno vrednost in jo nato sprejmite z gumbom krmilnika F3 (V REDU). Z dodatnim pritiskom tipke CTRL se korak števca poveča na 10.

Sprememba načina delovanja

Z gumbom krmilnika F4 (**OPM**) lahko s krmilnikom spremenite način delovanja, v kolikor trenutno stanje krmilnega sistema to dopušča.

- Pritisnite gumb krmilnika F4 (OPM).
- Z gumbom krmilnika izberite želeni način delovanja.
 - MAN: ročni način
 - MDI: pozicioniranje z ročnim vnosom
 - SGL: programski tek posameznega niza
 - RUN: programski tek zaporedja nizov



Vnos celotnega L-niza



Proizvajalec stroja lahko tipki krmilnika "Ustvarjanje NCniza" dodeli poljubno funkcijo; oglejte si priročnik za stroj.



Z MOD-funkcijo definirajte osne vrednosti, ki jih želite prevzeti v NC-niz (oglejte si "Izbira osi za ustvarjanje G01niza" na strani 610).

Če niste izbrali nobene osi, TNC prikaže sporočilo o napaki Izbira osi ni na voljo.

- Izberite način Pozicioniranje z ročnim vnosom.
- Po potrebi s puščičnimi tipkami na TNC-tipkovnici izberite NC-niz, za katerim želite vnesti nov L-niz.
- Aktivirajte krmilnik.
- Pritisnite tipko krmilnika "Ustvarjanje NC-niza": TNC vstavi celoten L-niz, ki vsebuje vse osne položaje, ki ste jih izbrali z MOD-funkcijo.

Funkcije v načinih Programski tek

- V načinih Programski tek lahko izvajate naslednje funkcije:
- NC-start (tipka krmilnika NC-start)
- NC-stop (tipka krmilnika NC-stop)
- Če ste pritisnili NC-STOP: notranja zaustavitev (gumb krmilnika MOP in nato STOP).
- Če ste pritisnili NC-STOP: ročno premikanje osi (gumb krmilnika MOP in nato MAN).
- Ponovni primik na konturo po ročnem premiku osi med prekinitvijo programa (gumb krmilnika MOP in nato REPO). Upravljanje je mogoče z gumbi krmilnika in gumbi na zaslonu (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).
- Vklop/izklop funkcije Vrtenje obdelovalne ravnine (gumb krmilnika MOP in nato 3D).

14.3 Število vrtljajev vretena S, pomik F in dodatna funkcija M

Uporaba

V načinih Ročno in El. krmilnik z gumbi vnesite število vrtljajev vretena S, pomik F in dodatno funkcijo M. Dodatne funkcije so opisane v poglavju "7. Programiranje: dodatne funkcije".



Proizvajalec stroja določi, katere dodatne funkcije M lahko uporabljate in kakšna je njihova funkcija.

Vnos vrednosti

Število vrtljajev vretena S, dodatna funkcija M



Z gumbom S izberite vnos za število vrtljajev vretena.

ŠTEVILO VRTLJAJEV VRETENA S =

1000 I

Vnesite število vrtljajev vretena in ga sprejmite z zunanjo tipko START.

Vrtenje vretena z vnesenim številom vrtljajev S zaženite z dodatno funkcijo M, ki jo vnesete na enak način.

Pomik F

Vnos pomika F morate namesto z zunanjo tipko START potrditi s tipko ENT.

Za pomik F velja:

Če vnesete F = 0, deluje najmanjši pomik iz MP1020.

F se ohrani tudi po izpadu toka.



14.3 Število vr<mark>tlja</mark>jev vretena S, pomik F in dodatna funkcija M

Spreminjanje števila vrtljajev vretena in pomika

Z vrtljivima gumboma za število vrtljajev vretena S in pomik F lahko nastavljeno vrednost spreminjate med 0 % in 150 %.



Vrtljivi gumb za število vrtljajev vretena deluje samo pri strojih z brezstopenjskim pogonom vretena.



i

14.4 Funkcionalna varnost FS (možnost)

Splošno

Vsak upravljavec orodnega stroja je izpostavljen nevarnostim. Zaščitne priprave lahko onemogočijo dostop do nevarnih mest, vendar mora upravljavec s strojem delati tudi brez njih (npr. pri odprtih varnostnih vratih). Da se te nevarnosti čimbolj zmanjšajo, smo v zadnjih letih sestavili različne smernice in predpise.

Varnostni koncept podjetja HEIDENHAIN, ki je vgrajen v krmilni sistem TNC, ustreza **stopnji delovanja d** v skladu z EN 13849-1 in SIL 2 po standardu IEC 61508, ponuja varnostne načine v skladu z EN 12417 in zagotavlja obširno zaščito oseb.

Osnova varnostnega koncepta HEIDENHAIN je dvokanalna struktura procesorja, ki je sestavljena iz glavnega računalnika MC (main computing unit) in enega ali več pogonskih modulov za reguliranje CC (control computing unit). V krmilnih sistemih je nameščenih veliko mehanizmov za nadzor. Sistemski podatki, ki so pomembni za varnost, so podvrženi vzajemni ciklični primerjavi podatkov. Napake, povezane z varnostjo, z določenimi reakcijami za ustavitev varno zaustavijo vse pogone.

TNC z varnostnimi vhodi in izhodi (z dvema kanaloma), ki v vseh načinih delovanja vplivajo na postopek, sproži določene varnostne funkcije in tako poskrbi za varno delovanje.

V tem poglavju najdete razlage funkcij, ki so dodatno na voljo pri TNC-ju s funkcionalno varnostjo.



Proizvajalec stroja bo varnostni koncept podjetja HEIDENHAIN prilagodil vašemu stroju. Upoštevajte priročnik za stroj!



Razlage pojmov

Varnostni načini delovanja:

Oznaka	Kratek opis
SOM_1	Safe operating mode 1: samodejno delovanje, proizvodnja
SOM_2	Safe operating mode 2: nastavitveno delovanje
SOM_3	Safe operating mode 3: ročno upravljanje, samo za usposobljene upravljavce
SOM_4	Safe operating mode 4: razširjeno ročno upravljanje, opazovanje postopka

Varnostne funkcije

Oznaka	Kratek opis
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: varna ustavitev pogonov na različne načine.
STO	Safe torque off: napajanje motorja je prekinjeno. Varuje pred nenačrtovanim delovanjem pogonov.
SOS	Safe operating Stop: varna ustavitev delovanja. Varuje pred nenačrtovanim delovanjem pogonov.
SLS	Safety-limited-speed: varno omejena hitrost. Preprečuje, da pogoni pri odprtih varnostnih vratih prekoračijo določene omejitve hitrosti.

i

Preverjanje položaja osi



To funkcijo mora za TNC prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Po vklopu TNC preveri, ali se položaj osi ujema s položajem, ki ga je imela takoj po izklopu. Če zazna odstopanje, TNC to os v prikazu položaja označi z opozorilnim trikotnikom za vrednostjo položaja. Osi, ki so označene z opozorilnim trikotnikom, pri odprtih vratih ni mogoče premikati.

V teh primerih morate ustrezne osi pomakniti na položaj za preverjanje. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

- Izberite način Ročno.
- Pomikajte se naprej po orodni vrstici, dokler se ne prikaže vrstica, na kateri so prikazane vse osi, ki jih morate pomakniti v položaj za preverjanje.
- Z gumbom izberite os, ki jo želite pomakniti v položaj za preverjanje.



Pozor, nevarnost trka!

Položaje za preverjanje nastavite drugega za drugim tako, da ne pride do trka z obdelovancem ali vpenjali. Po potrebi osi ustrezno ročno predpozicionirajte.

- Postopek premika opravite s tipko NC-start
- Ko je položaj za preverjanje dosežen, TNC vpraša, ali je ta položaj ustrezno nastavljen: z gumbom DA potrdite, da je TNC ustrezno nastavil položaj za preverjanje, ali izberite gumb NE in potrdite, da je TNC napačno nastavil položaj za preverjanje.
- Če ste potrdili položaj z gumbom DA, morate s potrditveno tipko na nadzorni plošči stroja ponovno potrditi ustreznost položaja za preverjanje.
- Ponovite zgoraj opisani postopek za vse osi, ki jih želite pomakniti na položaj za preverjanje.



Proizvajalec stroja določi, kje se nahaja položaj za preverjanje. Upoštevajte priročnik za stroj!



Pregled dovoljenih pomikov in števil vrtljajev

TNC ponuja pregled dovoljenih vrednosti števila vrtljajev in pomikov za vse osi glede na aktivni način delovanja.



Izberite način Ročno.

- Pomaknite se do zadnje orodne vrstice
- Pritisnite gumb INFO SOM: TNC odpre pregledno okno za dovoljena števila vrtljajev in pomike.

Stolpec	Pomen
SLS2	Varne nizke hitrosti v varnostnem načinu delovanja 2 (SOM_2) za vsako os
SLS3	Varne nizke hitrosti v varnostnem načinu delovanja 3 (SOM_3) za vsako os
SLS4	Varne nizke hitrosti v varnostnem načinu delovanja 4 (SOM_4) za vsako os

ROTL	Man	ual ope	ration					F	Programming and editing
ACTL: + X - 335.377 + Y + 0.000 + 2 + 0.00									M R
+ Y + 0.000 NORL. • X -35.378 • 235.378 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTL.	+ <mark>X</mark> -	335.37	7	Overview	PGM PAL	LBL CVC	M POS	•
+ 2 + 0.000 + 2 + 0.000 + 8 + 29.992 + 8 + 29.992 - 0.000 8 + 0.000 - 0.000 8 + 0.000 8 + 0.0000 8 + 0.000 8 + 0.0000 8 +		+ Y	+0.00	0	NOML. #X	-335.3	29		s
Image: second and second		+ Z	+0.00	0	*Y *Z	+0.00	90 #H	+29.992	- 🖶
++B + 29,992					T:0		SPIND	LELEMPTY	
Image: State of the s		# B	+29 99	2	L	+0.0000	R	+0.000	<mark>е т</mark> л Л
3 Der ist tote feed and spindle seed 5 300 5 500 5 5 300 5 500 5 500 5 300 5 500 5 600 5 300 5 300 5 400 5 200 8 300 5 400 7 200 9 300 5 400 7 200 8 300 8 400 6 8 200 8 300 8 400 6 6 9 HS / 9 Active PGH: 85_INIT 6			-		Safety-MP		+ = ×		
s = 300 S = 300 S = 500 S = 400 S 1 359 .			BLS2	ermissi	ble teed an BLBB	BL69	speeds		
x = 200 x = 300 x = 400 x = 200 y = 300 y = 400 y = 200 y = 300 y = 300 y = 300 y = 300 y = 200 y = 300 y			S =	300	S = 300	S = 5	00		
V = 200 V = 300 V = 400 S1 359. Z = 200 Z = 300 Z = 400 B = 200 B = 300 B = 400 CPP P:HON(0) T-5T0 0 Z = 55T0 0 Reture PGH: BS_INIT 0 0:00:01 0% X E Nm] P0 -T0 07F 0% X E Nm] 1 07:33 F100X			× =	200	X = 300	X = 4	00		-
S1 359. B = 200 B = 300 B = 400 P HMV(0) T-5T0 0 Z 5-5T0 99 ACTIVE PBH: 05_INIT (0, XENm] P0 - T0 0% XENm] L1121 1 07:33			Y =	200	Y = 300	Y = 4	00		
• • • • • • • • • • • • •		51 3	59. 2-	200	B = 300	8 = 4	00 - 2	EP	5100% I
0 HN(e) T-5T0 0 IS Setue PDH: 05_IKIT IDE: 0 K X IN P TO Fisce 0 K X IN P TO OFF					1			00:00:39	
0% XENm] P0 -T0 0% XENm] L1111 1 07:33	🕀 : MAN (e) T -STO e	Z S-STO	99	Active PG	M: BS_INIT			
0% XENm] P0 -T0 0% XENm] LIHIT 1 07:33		F-510 Ø		15 / 9					F100% AAA
0% XENm3 LIHIT 1 07:33				0%	XENmJ	PØ	- 10		
				0%	XENmJ	LIMI	IT 1	07:33	3
EN EN		[1		1		1	
									END

Vklop omejitve pomikov

Če gumb F OMEJENO preklopite v VKLOP, TNC omejuje največjo dovoljeno hitrost osi na določeno in varno hitrost. Veljavne hitrosti za aktivni način delovanja si oglejte v preglednici Safety-MP (Varnostni MP) (oglejte si "Pregled dovoljenih pomikov in števil vrtljajev" na strani 504).



- Izberite način Ročno.
- Pomaknite se do zadnje orodne vrstice
- Vklopite in izklopite omejitev pomika


Dodatni prikazi stanja

Pri krmiljenju s funkcionalno varnostjo FS prikaz stanja prejme dodatne informacije glede na aktualno stanje varnostnih funkcij. TNC te informacije prikazuje v obliki stanj delovanja v prikazih stanja T, S in F.

Prikaz stanja	Kratek opis
STO	Napajanje vretena ali pogona pomika je prekinjeno
SLS	Safety-limited-speed: aktivna je varna nizka hitrost.
SOS	Safe operating Stop: aktivna je varna ustavitev delovanja.
STO	Safe torque off: napajanje motorja je prekinjeno.

TNC aktivni varnostni način delovanja prikazuje z ikono v glavi desno od besedila načina delovanja. Če je aktiven način delovanja SOM_1, TNC ne prikazuje nobene ikone.

lkona	Varnostni način delovanja
som 2 >>	Način delovanja SOM_2 je aktiven
SOM 3	Način delovanja SOM_3 je aktiven
SOM	Način delovanja SOM_4 je aktiven

Manual op	eration		Programming and editing
ACTL.	₩X ₩Y ₩Z	+4.993 +0.000 +0.000	
	₩B \$1 359.938	+29.991	5100%
D: MAN (0)	T-STO 0 Z S 0% X 0% X	<u>sto 2</u> F-sto 0 ENMJ PO - TO ENMJ LIMIT 1 13	M 5/9 F100%
M S	F PROBE	PRESET	TOOL



14.5 Določanje referenčne točke brez tipalnega sistema

Napotek



Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom:Oglejte si "Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom" na strani 529.

Pri določanju referenčne točke nastavite prikaz TNC-ja na koordinate znanega položaja obdelovanca.

Priprava

- Obdelovanec vpnite in naravnajte.
- Ničelno orodje zamenjajte z orodjem z znanim polmerom.
- Zagotovite, da TNC prikazuje dejanski položaj.

i



Določanje referenčne točke z osnimi tipkami



Varnostni ukrep

V primeru, da se površina obdelovanca ne sme opraskati, na obdelovanec položite ploščo določene debeline d. Za referenčno točko nato vnesite vrednost, večjo za d.



Referenčne točke za preostale osi določite na enak način.

Če na primični osi uporabite prednastavljeno orodje, nastavite prikaz primične osi na dolžino L orodja oz. na vsoto Z = L + d.



Upravljanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk

Preglednico referenčnih točk morate nujno uporabiti, če:

- je stroj opremljen z rotacijskimi osmi (vrtljiva miza ali vrtljiva glava) in delate s funkcijo Vrtenje obdelovalne ravnine,
- je stroj opremljen s sistemom menjave glav,
- ste doslej delali na starejših TNC-krmilnih sistemih s preglednicami ničelnih točk, povezanimi z REF,
- želite obdelati več enakih obdelovancev, ki so vpeti v različnih poševnih položajih.

Preglednica referenčnih točk ima lahko poljubno število vrstic (referenčne točke). Za optimizacijo velikosti datoteke in hitrost obdelave uporabite samo toliko vrstic, kolikor jih tudi potrebujete za upravljanje referenčnih točk.

Nove vrstice lahko iz varnostnih razlogov dodajate samo na koncu preglednice referenčnih točk.

Če z MOD-funkcijo prikaz položaja preklopite v PALCI, TNC prikaže shranjene koordinate referenčne točke tudi v palcih.

S strojnim parametrom 7268.x lahko poljubno razporedite in po potrebi tudi skrijete stolpce v preglednici referenčnih točk (glejte "Seznam splošnih uporabniških parametrov" od strani 627).

Edit Vrti	iranje t lni kot?	abele				Programiranje in editiranje
NR 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28	RESETTER DOC TO THREAD WP 1 TO THREAD WP 3 TO THREAD WP 3 TO THREAD WP 4	R01 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0	X +0 +100 +100 +0 - -	- +0 +100 +100 - - -	2 - -1000 -1000 -1000 -1000 - - 000 - -	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
29 30 31 32 33 34 35 36		+0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0	-	-		╵╽╍
	-4.29	3 Y	0% S-I 0 <mark>% SEN</mark> -322.	ST n] LIM: 293 Z	T 1 12:5 +100.2	1 50
++ B ≪_ <u>B</u> AKT.	+0.00	0 * C	+0.	000 S1	0.000 M 5/	
	PRESET NOV VNOS	PRESET KORI- GIRANJE	EDITIR. AKTUAL. POLJA		SHRA AKTIV PREDNA	NI NO AST.



Shranjevanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk

Preglednica referenčnih točk se imenuje **PRESET.PR** in je shranjena v imeniku **TNC:**\. **PRESET.PR** lahko urejate samo v načinu **Ročno** in **EI. krmilnik**. V načinu Shranjevanje/urejanje programa lahko preglednico samo berete, ne morete pa je spreminjati.

Kopiranje preglednice referenčnih točk v drug imenik (za varnostno kopiranje podatkov) je dovoljeno. Vrstice, ki jih je proizvajalec stroja zaščitil pred pisanjem, so tudi v kopiranih preglednicah praviloma zaščitene pred pisanjem, torej jih ne morete spreminjati.

V kopiranih preglednicah praviloma ne spreminjajte števila vrstic! To bi lahko povzročilo težave, ko boste hoteli preglednico znova aktivirati.

Da bi lahko znova aktivirali preglednico referenčnih točk, ki ste jo kopirali v drug imenik, jo morate kopirati nazaj v imenik TNC:\.

Na voljo je več možnosti za shranjevanje referenčnih točk/osnovnih rotacij v preglednico referenčnih točk:

- S tipalnimi cikli v načinu Ročno oz. El. krmilnik (glejte 14. poglavje).
- S tipalnimi cikli 400 do 402 in 410 do 419 v samodejnem načinu (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, poglavje 14 in 15).
- Ročni vnos (oglejte si naslednji opis).





Osnovne rotacije iz preglednice referenčnih točk zavrtijo koordinatni sistem okoli referenčne točke, ki je v isti vrstici kot osnovna rotacija.

TNC pri določanju referenčne točke preveri, ali je položaj vrtljivih osi v skladu z ustreznimi vrednostmi menija 3D-ROT (odvisno od nastavitev v preglednici kinematike). Iz tega sledi:

- Pri neaktivni funkciji Vrtenje obdelovalne ravnine mora biti prikaz položaja rotacijskih osi enak 0° (po potrebi ponastavite rotacijske osi na nič).
- Pri aktivni funkciji Vrtenje obdelovalne ravnine se morajo prikazi položajev rotacijskih osi ujemati z vnesenimi koti v meniju 3D-ROT.

Proizvajalec stroja lahko poljubno onemogoči vrstice v preglednici referenčnih točk, da vanje vnese točno določene referenčne točke (npr. središče vrtljive mize). Takšne vrstice so v preglednici referenčnih točk označene z drugo barvo (standardna oznaka je rdeča).

Vrstica 0 v preglednici referenčnih točk je praviloma zaščitena pred pisanjem. TNC shrani v vrstici 0 vedno referenčno točko, ki ste jo nazadnje ročno določili z osnimi tipkami ali gumbom. Če je ročno določena referenčna točka aktivna, prikazuje TNC v prikazu stanja besedilo MAN(0).

Če s cikli tipalnega sistema za določanje referenčne točke samodejno nastavite TNC-prikaz, potem TNC teh vrednosti ne shrani v vrstici 0.



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da se pri premiku delnega aparata na vaši strojni mizi (s spremembo opisa kinematike) lahko premaknejo tudi referenčne točke, ki niso neposredno povezane z delnim aparatom.

Ročno shranjevanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk

Za shranjevanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk sledite naslednjemu postopku:

0	Izberite način Ročno.
XYZ	Orodje previdno premikajte, dokler se ne dotakne (opraska) obdelovanca, ali pa ustrezno pozicionirajte merilnik.
UPR. REF. Tocke tp	Priklic upravljanja referenčne točke: TNC odpre preglednico referenčnih točk in postavi kazalec na aktivno vrstico preglednice.
SPREMEMBA PRESET	Izbira funkcij za vnos referenčne točke: TNC v orodni vrstici prikaže razpoložljive možnosti za vnos. Opis možnosti za vnos: oglejte si naslednjo preglednico.
	V preglednici referenčnih točk izberite vrstico, ki jo želite spremeniti (številka vrstice ustreza številki referenčne točke).
•	Po potrebi v preglednici referenčnih točk izberite stolpec (os), ki ga želite spremeniti.
PRESET KORI- GIRANJE	Z gumbom izberite eno od razpoložljivih možnosti za vnos (oglejte si naslednjo preglednico).



Funkcija	Gumb
Neposredna uporaba dejanskega položaja orodja (merilnika) kot nove referenčne točke: funkcija shrani referenčno točko samo na osi, na kateri se trenutno nahaja svetlo polje.	+
Dodelitev poljubne vrednosti dejanskemu položaju orodja (merilnika): funkcija shrani referenčno točko samo na osi, na kateri se trenutno nahaja svetlo polje. V pojavno okno vnesite želeno vrednost.	PRESET NOU UNOS
Inkrementalno premikanje referenčne točke, ki je že shranjena v preglednici: funkcija shrani referenčno točko samo na osi, na kateri se trenutno nahaja svetlo polje. V pojavno okno vnesite želeno vrednost popravka s pravilnim predznakom. Pri aktivnem prikazu v palcih: vrednost vnesite v palcih in TNC pretvori vneseno vrednost v mm.	PRESET KORI- GIRANJE
Neposredno vnesite novo referenčno točko brez izračuna kinematike (značilno za os). To funkcijo uporabite samo, če je stroj opremljen z vrtljivo mizo in želite z neposrednim vnosom 0 referenčno točko postaviti v središče vrtljive mize. Funkcija shrani vrednost samo na osi, na kateri se trenutno nahaja svetlo polje. V pojavno okno vnesite želeno vrednost. Pri aktivnem prikazu v palcih: vrednost vnesite v palcih in TNC pretvori vneseno vrednost v mm.	EDITIR. AKTURL. POLJA
Zapis trenutno aktivne referenčne točke v izbirno vrstico preglednice: funkcija shrani izhodiščno točko na vseh oseh in nato samodejno aktivira posamezno vrstico preglednice. Pri aktivnem prikazu v palcih: vrednost vnesite v palcih in TNC pretvori vneseno vrednost v mm.	SHRANI RKTIVNO PREDNAST.

i

Urejanje preglednice referenčnih točk

Funkcije za urejanje v načinu preglednice	Gumb
Izbira začetka preglednice	
Izbira konca preglednice	KONEC
Izbira prejšnje strani preglednice	STRAN
Izbira naslednje strani preglednice	
Izbira funkcij za vnos referenčne točke	SPREMEMBA PRESET
Aktiviranje referenčne točke trenutno izbrane vrstice preglednice referenčnih točk	AKTIVIR. PRESET
Dodajanje števila vrstic za vnos na koncu preglednice (2. orodna vrstica)	NA KONCU VLOŽITE N VRSTIC
Kopiranje svetlega polja (2. orodna vrstica)	KOPIRAJ AKTUALNO VREDNOST
Vnos kopiranega polja (2. orodna vrstica)	VNESITE KOPIRANO VREDNOST
Ponastavitev trenutno izbrane vrstice: TNC vnese v vse stolpce (2. orodna vrstica)	RESET. VRSTICE
Vnos posamezne vrstice na koncu preglednice (2. orodna vrstica)	VLOŻITE VRSTICO
Izbris posamezne vrstice na koncu preglednice (2. orodna vrstica)	BRISANJE VRSTICE



Aktiviranje referenčne točke iz preglednice referenčnih točk v načinu Ročno



<u>/!</u>\

Pozor, nevarnost trka!

Če aktivirate referenčno točko iz preglednice referenčnih točk, TNC ponastavi aktivni zamik ničelne točke.

Pri tem pa ostane izračun koordinat, ki ste ga nastavili s ciklom 19, funkcijo Vrtenje obdelovalne ravnine ali funkcijo PLANE, aktiven.

Če aktivirate referenčno točko, ki ne vsebuje vrednosti na vseh koordinatah, ostane na teh oseh aktivna referenčna točka, ki je nazadnje delovala.

0	lzberite način Ročno.
UPR. REF. Tooke	Aktivirajte prikaz preglednice referenčnih točk.
	Izberite številko referenčne točke, ki jo želite urediti. ALI
	S tipko GOTO izberite številko referenčne točke, ki jo želite aktivirati, in potrdite s tipko ENT.
AKTIVIR. PRESET	Aktivirajte referenčno točko.
IZVEDBA	Potrdite aktiviranje referenčne točke. TNC postavi prikaz in – če je definirano – osnovno rotacijo.
	Izhod iz preglednice referenčnih točk

Aktiviranje referenčne točke iz preglednice referenčnih točk v NCprogramu

Če želite med Programskim tekom aktivirati referenčne točke iz preglednice referenčnih točk, uporabite cikel 247. V ciklu 247 definirajte le številke referenčne točke, ki jo želite aktivirati (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel 247 DOLOČANJE REFERENČNE TOČKE).

14.6 Uporaba tipalnega sistema

Pregled



Upoštevajte, da HEIDENHAIN jamči za delovanje ciklov tipalnega sistema samo, če uporabljate tipalne sisteme HEIDENHAIN!

V ročnem načinu so na voljo naslednji cikli tipalnega sistema:

Funkcija	Gumb	Stran
Umerjanje aktivne dolžine	KAL. L	Stran 520
Umerjanje aktivnega polmera	KAL. R	Stran 521
Ugotavljanje osnovne rotacije s premico	TIPANJE ROT	Stran 525
Določanje referenčne točke na izbirni osi	TIPANJE POS	Stran 529
Določanje kota kot izhodiščne točke		Stran 530
Določanje središča kroga kot izhodiščne točke	CC	Stran 531
Določanje sredinske osi kot referenčne točke		Stran 532
Ugotavljanje osnovne rotacije z dvema vrtinama/okroglima čepoma	ROT	Stran 533
Določanje referenčne točke s štirimi vrtinami/okroglimi čepi		Stran 533
Določanje središča kroga s tremi vrtinami/čepi	CC	Stran 533



Izbira cikla tipalnega sistema

Izberite način Ročno ali El. krmilnik.



Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPALNA FUNKCIJA. TNC prikaže več gumbov: oglejte si zgornjo preglednico.



Za izbiro cikla tipalnega sistema pritisnite gumb TIPANJE ROT in TNC na zaslonu prikaže ustrezni meni.

Beleženje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema



Proizvajalec stroja mora TNC pripraviti na izvajanje te funkcije. Upoštevajte priročnik za stroj!

Po koncu izvajanja poljubnega cikla tipalnega sistema, TNC prikaže gumb NATISNI. Če gumb kliknete, TNC zabeleži trenutne vrednosti aktivnega cikla tipalnega sistema. S funkcijo za tiskanje v meniju konfiguracije vmesnikov (uporabniški priročnik, "12 MOD-funkcij, Nastavitev podatkovnega vmesnika") določite, ali naj TNC:

- natisne rezultate meritev
- shrani rezultate meritev na trdi disk TNC-ja
- shrani rezultate meritev v računalnik

Če želite rezultate meritev shraniti, TNC pripravi ASCII-datoteko %TCHPRNT.A. Če v meniju za konfiguracijo vmesnika niste določili poti in vmesnika, TNC datoteko %TCHPRNT shrani v glavni imenik TNC:\.



Če želite klikniti gumb NATISNI, datoteka %TCHPRNT.A ne sme biti odprta v načinu Shranjevanje/urejanje programa. Sicer TNC sporoči napako.

TNC zapiše izmerjene vrednosti izključno v datoteko %TCHPRNT.A. Če zaporedoma izvedete več ciklov tipalnega sistema in želite shraniti izmerjene vrednosti, morate vsebino datoteke %TCHPRNT.A med posameznimi cikli tipalnega sistema shraniti tako, da jo kopirate ali preimenujete.

Obliko in vsebino datoteke %TCHPRNT določi proizvajalec stroja.



Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk



Ta funkcija je na voljo samo, če so na TNC-ju na voljo preglednice ničelnih točk (Bit 3 v strojnem parametru 7224.0 =0).

To funkcijo izberite, če želite izmerjene vrednosti shraniti v koordinatni sistem obdelovanca. Če želite izmerjene vrednosti shraniti v nespremenljivi koordinatni sistem stroja (koordinate REF), pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T. (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk" na strani 518).

Z gumbom VNOS V PREGLEDNICO NIČELNIH TOČK lahko TNC, po dokončanem poljubnem ciklu tipalnega sistema, izmerjene vrednosti vnese v preglednico ničelnih točk:



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da TNC pri aktivnem zamiku ničelne točke otipane vrednost vedno navezuje na aktivno referenčno točko (ali v ročnem načinu na zadnjo določeno referenčno točko), čeprav je na prikazu položaja zamik ničelne točke napačno izračunan.

- Izvedite poljubno tipalno funkcijo.
- Želene koordinate referenčne točke vnesite v polja za vnos, ki so za to namenjena (odvisno od izvedenega cikla tipalnega sistema).
- Številko ničelne točke vnesite v polje za vnos Številka v preglednici =.
- Ime preglednice ničelnih točk (popolna pot) vnesite v polje za vnos Preglednica ničelnih točk.
- Pritisnite gumb VNOS V PREGLEDNICO NIČELNIH TOČK in TNC ničelno točko shrani pod vneseno številko v izbrano preglednico ničelnih točk.



Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk



To funkcijo uporabite, če želite izmerjene vrednosti shraniti v nespremenljivi koordinatni sistem stroja (koordinate REF). Če želite izmerjene vrednosti shraniti v koordinatni sistem obdelovanca, uporabite gumb VNOS V PREGLEDNICO NIČELNIH TOČK (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk" na strani 517).

Z gumbom VNOS V PREGL. REF. T. lahko TNC po opravljenem poljubnem ciklu tipalnega sistema zapiše izmerjene vrednosti v preglednico referenčnih točk. Izmerjene vrednosti se nato shranijo glede na nespremenljivi koordinatni sistem stroja (koordinate REF). Ime preglednice referenčnih točk je PRESET.PR in je shranjena v imeniku TNC:\.



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da TNC pri aktivnem zamiku ničelne točke otipane vrednost vedno navezuje na aktivno referenčno točko (ali v ročnem načinu na zadnjo določeno referenčno točko), čeprav je na prikazu položaja zamik ničelne točke napačno izračunan.

- Izvedite poljubno tipalno funkcijo.
- Želene koordinate referenčne točke vnesite v polja za vnos, ki so za to namenjena (odvisno od izvedenega cikla tipalnega sistema).
- Vnesite številko referenčne točke v polje za vnos Številka v preglednici:
- Pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T. in TNC ničelno točko shrani pod vneseno številko v izbrano preglednico referenčnih točk.



Če prepišete aktivno referenčno točko, TNC na zaslonu prikaže opozorilo. Nato se lahko odločite, ali želite vrednost prepisati (= tipka ENT) ali ne (= tipka NO ENT).

Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet



To funkcijo uporabite za ugotavljanje referenčnih točk palet. To funkcijo mora omogočiti proizvajalec stroja.

Da bi lahko izmerjeno vrednost shranili v preglednico referenčnih točk palet, morate pred postopkom tipanja aktivirati ničelno referenčno točko. Ničelna referenčna točka na vseh oseh preglednice referenčnih točk vsebuje vnos 0!

- Izvedite poljubno tipalno funkcijo.
- Želene koordinate referenčne točke vnesite v polja za vnos, ki so za to namenjena (odvisno od izvedenega cikla tipalnega sistema).
- Vnesite številko referenčne točke v polje za vnos Številka v preglednici:
- Pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T. PALET in TNC ničelno točko shrani pod vneseno številko v izbrano preglednico referenčnih točk palet.



14.7 Umerjanje tipalnega sistema

Uvod

Da bi lahko natančno določili dejansko stikalno točko tipalnega sistema, morate tipalni sistem umeriti, sicer TNC ne more ugotoviti natančnih rezultatov meritev.



Tipalni sistem vedno umerite pri:

- prvem zagonu
- okvari tipalne glave
- menjavi tipalne glave
- spremembi pomika tipalnega sistema
- nepričakovanih težavah, na primer zaradi segrevanja stroja
- spremembi aktivne orodne osi

Pri umerjanju TNC določi "aktivno" dolžino tipalne glave in "aktivni" polmer tipalne krogle. Za umerjanje tipalnega sistema vpnite nastavitveni obroč z znano višino in znanim polmerom na strojno mizo.

Umerjanje aktivne dolžine



Aktivna dolžina tipalnega sistema se vedno nanaša na referenčno točko orodja. Proizvajalec stroja referenčno točko orodja praviloma postavi na konico vretena.

Referenčno točko na osi vretena določite tako, da za strojno mizo velja vrednost Z = 0.



- Izberite funkcijo za umerjanje za dolžino tipalnega sistema: pritisnite gumb TIPALNA FUNKCIJA in nato še UM. D.. TNC prikaže menijsko okno s štirimi polji za vnos.
- Vnesite orodno os (osna tipka).
- Referenčna točka: vnesite višino nastavitvenega obroča.
- Za točki menija Aktivni polmer krogle in Aktivna dolžina vnos ni potreben.
- Tipalni sistem premaknite tik nad površino nastavitvenega obroča.
- Po potrebi smer premikanja spremenite z gumbom ali puščičnimi tipkami.
- Za tipanje površine pritisnite tipko NC-START.



Umerjanje aktivnega polmera in izravnavanje sredinskega zamika tipalnega sistema

Os tipalnega sistema se običajno ne prilagaja popolnoma osi vretena. Funkcija za umerjanje zazna zamik med osjo tipalnega sistema in osjo vretena in ga računsko odpravi.

Postopek umerjanja se izvaja odvisno od nastavite strojnega parametra 6165 (aktivno/neaktivno usmerjanje vretena). Medtem ko se pri aktivnem usmerjanju vretena postopek umerjanja izvede z enim samim NC-zagonom, lahko pri neaktivnem usmerjanju vretena določite, ali naj se sredinski premik umeri ali ne.

Pri umerjanju sredinskega zamika TNC zavrti tipalni sistem za 180°. Rotacija zaženete z dodatno funkcijo, ki jo proizvajalec stroja določi v strojnem parametru 6160.

Pri ročnem umerjanju sledite naslednjemu postopku:

V ročnem načinu tipalno glavo pozicionirajte v vrtino nastavitvenega obroča.



- Izberite funkcijo za umerjanje polmera tipalne glave in sredinskega zamika tipalnega sistema: pritisnite gumb UM. P.
- Izberite orodno os in vnesite polmer nastavitvenega obroča.
- Tipanje: štirikrat pritisnite tipko NC-START. Tipalni sistem tipa položaj vrtine v vseh smereh in izračuna aktivni polmer tipalne glave.
- Če želite funkcijo za umerjanje na tem mestu končati, pritisnite gumb KONEC.



Proizvajalec stroja mora TNC pripraviti na možnost določanja sredinskega zamika tipalne glave. Upoštevajte priročnik za stroj!



- Določite sredinski zamik tipalne glave: pritisnite gumb 180°. TNC zavrti tipalni sistem za 180°.
- Tipanje: štirikrat pritisnite tipko nc-START. Tipalni sistem tipa položaj v vrtini tipa v vseh smereh in izračuna sredinski zamik tipalnega sistema.



Prikaz vrednosti za umerjanje

TNC shrani aktivno dolžino, aktivni polmer in vrednost sredinskega zamika tipalnega sistema in te vrednosti upošteva pri poznejši uporabi tipalnega sistema. Za prikaz shranjenih vrednosti pritisnite UM. D. in UM. P.



Primer uporabe več tipalnih sistemov ali podatkov za umerjanje: Oglejte si "Upravljanje več nizov podatkov za umerjanje", stran 522..

Upravljanje več nizov podatkov za umerjanje

Če na stroju uporabljate več tipalnih sistemov ali tipalnih vložkov v križni razporeditvi, je treba po potrebi uporabiti več nizov podatkov za umerjanje.

Če želite uporabiti več nizov podatkov za umerjanje, je treba nastaviti strojni parameter 7411=1. Ugotavljanje podatkov za umerjanje je enako kot pri uporabi enega samega tipalnega sistema, vendar je razlika v tem, da TNC podatke za umerjanje shrani v preglednico orodij, ko zapustite meni za umerjanje in potrdite beleženje podatkov za umerjanje v preglednico s tipko ENT.

TNC shrani podatke za umerjanje v naslednje stolpce preglednice orodij:

- Aktivni polmer tipalne glave: stolpec R.
- Sredinski zamik X: CAL-OF1
- Sredinski zamik Y: CAL-OF2
- Umerjeni kot: ANGLE
- Povprečen sredinski zamik (aktiven samo za cikel 441): DR

Aktivna številka orodja določa vrstico v preglednici orodij, v katero TNC shranjuje podatke.



Če uporabljate tipalni sistem, upoštevajte, da mora biti aktivna pravilna številka orodja, pri tem pa ni pomembno, ali želite cikel tipalnega sistema izvajati v samodejnem ali v ročnem načinu.

TNC v meniju za umerjanje prikazuje številko in ime orodja, kadar je nastavljen strojni parameter 7411=1.

Ročno obrat	ovanje					Pro	gramiranje editiranje
Radius ring Effective p Styl.tip ce Styl.tip ce Tool number Tool name:	gauge robe r nter o nter o =	= adius ffset ffset	= X = Y =	0 +5 +0 +0 5 D10			
		0% SEN	lm 3				s 🚽 🕇
×B +0.00	30 Y 30 #C	0% SEN +0 +0	lm] .000 .000	IMI Z	T 1 1 -56	3:16 0.000	S100%
▲ AKT. ⊕: MAN(0)	T 5	ZS	1875	S 1 F 0	0.00	0 M 5 × 9	s
X+ X-	Y +	Y -					KONEC

14.8 Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca s tipalnim sistemom

Uvod

TNC poševni položaj obdelovanca odpravi z izračunavanjem osnovne rotacije.

TNC v ta namen nastavi rotacijski kot na kot, ki naj bi ga tvorila površina obdelovanca in referenčna os kota obdelovalne ravnine. Oglejte si sliko desno.

Namesto tega lahko poševni položaj obdelovanca kompenzirate z vrtenjem okrogle mize.

Pri merjenju poševnega položaja obdelovanca smer tipanja vedno izberite navpično na referenčno os kota.

Za pravilno izračunavanje osnovne rotacije med programskim tekom je treba v prvem nizu premika programirati obe koordinati obdelovalne ravnine.

Osnovno rotacijo je mogoče uporabljati tudi v kombinaciji s funkcijo PLANE; v tem primeru je treba najprej aktivirati osnovno rotacijo in nato funkcijo PLANE.

Če spremenite osnovno rotacijo, TNC pri izhodu iz menija prikaže vprašanje, ali želite spremenjeno osnovno rotacijo shraniti tudi v trenutno aktivno vrstico preglednice referenčnih točk. V tem primeru potrdite s tipko ENT.

Če TNC to omogoča, lahko izberete tudi 3D-vpenjalno izravnavo. Po potrebi se obrnite na proizvajalca stroja.

Z nastavitvijo bita #18 v MP7680 je mogoče preklicati sporočilo o napaki **Osni kot ni enak vrtilnemu kotu** pri ugotavljanju osnovne rotacije in usmerjanju obdelovanca z rotacijsko osjo z ročnimi tipalnimi cikli. S tem lahko ugotovite osnovno rotacijo na mestih, ki brez vrtenja glave ne bi bila dosegljiva.



Tipanje z nastavljenim tipalnim sistemom

Če želite nastaviti osnovno rotacijo, lahko osi tudi ročno pozicionirate v želeni položaj. Ta način je lahko koristen, če zaradi položaja podane tipalne točke ni možno tipanje v osnovnem položaju rotacijske osi.



Če uporabljate nastavljeno tipanje, ne smete aktivirati funkcije Vrtenje obdelovalne ravnine. TNC sicer ne omogoča izbire gumba za osnovno rotacijo.

Pregled

Cikel	Gumb
Osnovna rotacija z 2 točkama: TNC zazna kot med povezovalno črto 2 točk in želeno dolžino (kot referenčne osi).	TIPANJE
Osnovna rotacija z 2 vrtinama/čepoma: TNC zazna kot med povezovalno črto središč vrtin/čepov in želeno dolžino (kot referenčne osi).	TIPANJE ROT
Nastavljanje obdelovanca z 2 točkama: TNC zazna kot med povezovalno črto 2 točk in želeno dolžino (kot referenčne osi) in kompenzira poševni položaj z vrtenjem okrogle mize.	



i



Določitev osnovne rotacije z 2 točkama



- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke.
- Smer tipanja naj bo navpična glede na referenčno os kota: os in smer nastavite z gumbom.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini druge tipalne točke.
- Tipanje: pritisnite tipko NC-START. TNC ugotovi osnovno rotacijo in za pogovornim oknom prikaže kot Rotacijski kot =.

Shranjevanje osnovne rotacije v preglednico referenčnih točk

- Po postopku tipanja v polje za vnos Številka v preglednici: vnesite številko referenčne točke, v katero naj TNC shrani aktivno osnovno rotacijo.
- Osnovno rotacijo shranite v preglednico referenčnih točk tako, da pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T..

Shranjevanje osnovne rotacije v preglednico referenčnih točk palet



Da bi lahko osnovno rotacijo shranili v preglednico referenčnih točk palet, morate pred postopkom tipanja aktivirati ničelno referenčno točko. Ničelna referenčna točka na vseh oseh preglednice referenčnih točk vsebuje vnos 0!

- Po postopku tipanja v polje za vnos Številka v preglednici: vnesite številko referenčne točke, v katero naj TNC shrani aktivno osnovno rotacijo.
- Osnovno rotacijo shranite v preglednico referenčnih točk palet tako, da pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T. PALET.

TNC prikazuje aktivno referenčno točko palete na dodatnem prikazu stanja (oglejte si "Splošne informacije o paletah (zavihek PAL)" na strani 83).

Prikaz osnovne rotacije

Kot osnovne rotacije je po vnovičnem pritisku gumba TIPANJE ROT prikazan na prikazu rotacijskega kota. TNC prikaže rotacijski kot tudi na dodatnem prikazu stanja (STANJE POL.).

Če TNC premika strojne osi glede na osnovno rotacijo, je na prikazu stanja prikazan simbol za osnovno rotacijo.

Preklic osnovne rotacije

- > Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT.
- Vnesite rotacijski kot "0" in vnos potrdite s tipko ENT.
- > Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.

Ročno	obrato	vanje	2				Pı ir	ogramiranje editiranje
Numbe Rotat	r in ta ion ang	ble le =		! 	5	.357	-	
			0% SEN	lm 3				s 🚽 🕂
			0% SEN	lmo Li		11	3:16	5100%
X	+250.00	0 Y	+ 0	.000	z	-56	0.00	2
₩ B	+0.00	0 ++ C	+ 0	.000				
* <u>a</u>		TS	ZS	1875	51 FØ	0.00	0 M 5 7 8	s
X +	x -	Y +	Y -	VNOS PRESET TABELA				KONEC

i



Določitev osnovne rotacije z 2 vrtinama/čepoma



- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT (orodna vrstica 2).
- Če želite, da sistem otipa krožne čepe, to določite z gumbom.
- ▶ Če želite, da sistem otipa vrtine, to določite z gumbom.

Odčitavanje vrtin

Tipalni sistem predpozicionirajte približno v središče vrtine. Ko pritisnete tipko NC-start, TNC samodejno izvede postopek tipanja štirih točk na steni vrtine.

Tipalni sistem nato premaknite na naslednjo vrtino in ponovite postopek tipanja. TNC ta postopek ponavlja, dokler tipalni sistem ne dokonča postopka tipanja vseh vrtin za določitev referenčne točke.

Tipanje krožnega čepa

Tipalni sistem pozicionirajte v bližino prve tipalne točke na krožnem čepu. Z gumbom izberite smer tipanja. Postopek tipanja zaženite z zunanjo tipko START. Postopek je treba izvesti štirikrat.

Shranjevanje osnovne rotacije v preglednici referenčnih točk

- Po postopku tipanja v polje za vnos Številka v preglednici: vnesite številko referenčne točke, v katero naj TNC shrani aktivno osnovno rotacijo.
- Osnovno rotacijo shranite v preglednico referenčnih točk tako, da pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T..

Nastavljanje obdelovanca z 2 točkama



- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT (orodna vrstica 2).
- ▶ Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke.
- Smer tipanja naj bo navpična glede na referenčno os kota: os in smer nastavite z gumbom.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini druge tipalne točke.
- Tipanje: pritisnite tipko NC-START. TNC ugotovi osnovno rotacijo in za pogovornim oknom prikaže kot Rotacijski kot =.

Nastavljanje obdelovanca



Pozor, nevarnost trka!

Tipalni sistem pred izravnavo odmaknite tako, da ne pride do trka z vpenjali ali obdelovanci.

- Pritisnite gumb POZICIONIRANJE OKROGLE MIZE, TNC prikaže opozorilo za odmik tipalnega sistema.
- Postopek izravnave opravite s tipko NC-start: TNC pozicionira okroglo mizo
- Po postopku tipanja v polje za vnos Številka v preglednici: vnesite številko referenčne točke, v katero naj TNC shrani aktivno osnovno rotacijo.

Shranjevanje poševnega položaja v preglednici referenčnih točk

- Po postopku tipanja v polje za vnos Številka v preglednici: vnesite številko referenčne točke, v katero naj TNC shrani zaznani poševni položaj.
- Pritisnite gumb VNOS V PREGL. REF. T. in v preglednico referenčnih točk shranite vrednost kota kot premik v vrtljivi osi.



14.9 Določanje referenčne točke s tipalnim sistemom

Pregled

Funkcije za določanje referenčne točke na usmerjenem obdelovancu izberete z naslednjimi gumbi:

Gumb	Funkcija	Stran
TIPANJE POS	Določanje referenčne točke na poljubni osi	Stran 529
P	Določanje kota kot izhodiščne točke	Stran 530
CC	Določanje središča kroga kot izhodiščne točke	Stran 531
TIPANJE	Sredinska os kot referenčna točka	Stran 532



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da TNC pri aktivnem zamiku ničelne točke otipane vrednost vedno navezuje na aktivno referenčno točko (ali v ročnem načinu na zadnjo določeno referenčno točko), čeprav je na prikazu položaja zamik ničelne točke napačno izračunan.

Določanje referenčne točke na poljubni osi

- TIPANJE POS
- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE POL.
- ▶ Tipalni sistem pozicionirajte v bližini tipalne točke.
- Hkrati izberite smer tipanja in os, za katero želite določiti referenčno točko, npr. Z v smeri Z– tipanje: izberite z gumbom.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Referenčna točka: vnesite želeno koordinato in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti zapišite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518 ali oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet", stran 519).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.





Kot kot referenčna točka – prevzem točk, ki so bile otipane za osnovno rotacijo

- > Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE P.
- Tipalne točke iz osnovne rotacije?: pritisnite tipko ENT, da prevzamete koordinate tipalnih točk.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke na robu obdelovanca, kjer postopek tipanja za osnovno rotacijo ni bil izveden.
- Z gumbom izberite smer tipanja.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini druge tipalne točke na istem robu.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Referenčna točka: obe koordinati referenčne točke vnesite v okno menija, prevzemite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti shranite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518 ali oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet", stran 519).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.

Kot kot referenčna točka – brez prevzema točk, ki so bile otipane za osnovno rotacijo

- > Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE P.
- Tipalne točke iz osnovne rotacije?: prekličite s tipko NO ENT (pogovorno okno z vprašanjem se pojavi samo, če ste pred tem izvedli osnovno rotacijo).
- Oba roba obdelovanca otipajte dvakrat.
- Referenčna točka: vnesite koordinate referenčne točke in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti zapišite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518 ali oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet", stran 519).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.



Središče kroga kot referenčna točka

Za referenčne točke si lahko izberete središča vrtin, krožnih žepov, polnih valjev, čepov, okroglih otokov itd.

Notranji krog:

TNC otipa notranjo steno kroga v vseh štirih smereh koordinatnih osi.

Pri prekinjenih krogih (krožnih lokih) lahko izberete poljubno smer tipanja.

- Tipalno glavo pozicionirajte približno v središču kroga.
- TIPANJE
- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE SK.
- Tipanje: štirikrat pritisnite tipko NC-START. Tipalni sistem zaporedoma otipa 4 točke notranje stene kroga.
- Če želite uporabiti obratno merjenje (samo pri strojih z usmeritvijo vretena, odvisno od MP6160) pritisnite gumb 180° in znova zaženite tipanje štirih točk notranje stene kroga.
- Če ne želite uporabiti obratnega merjenja, pritisnite tipko END.
- Referenčna točka: obe koordinati središča kroga vnesite v okno menija in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti shranite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.

Zunanji krog:

- ▶ Tipalno glavo pozicionirajte v bližini prve tipalne točke izven kroga.
- Z ustreznim gumbom izberite smer tipanja.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Postopek tipanja ponovite za preostale tri točke. Oglejte si sliko desno spodaj.
- Referenčna točka: vnesite koordinate referenčne točke in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti zapišite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518 ali oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet", stran 519).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.

Po končanem tipanju TNC prikaže trenutne koordinate središča kroga in polmer kroga PR.







Sredinska os kot referenčna točka

- ► Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke.
- Smer tipanja izberite z gumbom.
- Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini druge tipalne točke.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Referenčna točka: koordinato referenčne točke vnesite v okno menija in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE, ali pa vrednosti zapišite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518 ali oglejte si "Shranjevanje izmerjenih vrednosti v preglednico referenčnih točk palet", stran 519).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.





Določanje referenčnih točk z vrtinami/okroglimi čepi

V drugi orodni vrstici so na voljo gumbi, s katerimi lahko vrtine ali okrogle čepe uporabljate kot pomoč pri določanju referenčnih točk.

Določite, ali naj sistem otipa vrtino ali okrogli čep.

V skladu s privzeto nastavitvijo sistem otipa vrtine.

IIPHL.
FUNKCIJA

Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPALNA FUNKCIJA in se pomaknite naprej po orodni vrstici.



peg

Izberite tipalno funkcijo: pritisnite npr. gumb TIPANJE P.

- Če želite, da sistem otipa krožne čepe, to določite z gumbom.
- ▶ Če želite, da sistem otipa vrtine, to določite z gumbom.

Odčitavanje vrtin

Tipalni sistem predpozicionirajte približno v središče vrtine. Ko pritisnete tipko NC-start, TNC samodejno izvede postopek tipanja štirih točk na steni vrtine.

Tipalni sistem nato premaknite na naslednjo vrtino in ponovite postopek tipanja. TNC ta postopek ponavlja, dokler tipalni sistem ne dokonča postopka tipanja vseh vrtin za določitev referenčne točke.

Tipanje krožnega čepa

Tipalni sistem pozicionirajte v bližino prve tipalne točke na krožnem čepu. Z gumbom izberite smer tipanja. Postopek tipanja zaženite z zunanjo tipko START. Postopek je treba izvesti štirikrat.

Pregled

Cikel	Gumb
Osnovna rotacija z dvema vrtinama: TNC zazna kot med povezovalno črto središč vrtin in želeno dolžino (kot referenčne osi).	TIPANJE ROT
Osnovna rotacija s štirimi vrtinami: TNC zazna sečišče prvih in zadnjih dveh otipanih vrtin. Pri tem postopek tipanja izvedite nad križem (kot je prikazano na gumbu), sicer lahko TNC izračuna napačno referenčno točko.	TIPANJE
Središče kroga s tremi vrtinami: TNC zazna krožnico, na kateri ležijo vse tri vrtine in izračuna središče krožnice.	CC





Merjenje obdelovancev s tipalnim sistemom

Tipalni sistem lahko v načinih Ročno in El. krmilnik uporabite tudi za enostavno merjenje obdelovanca. Za zapletene meritve so na voljo številni programirni tipalni cikli (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, poglavje 16, Samodejno preverjanje obdelovancev). S tipalnim sistemom določate:

- koordinate položajev
- dimenzije in kote obdelovanca

Določanje koordinate položaja na usmerjenem obdelovancu



- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE POL.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini tipalne točke.
- Hkrati izberite smer tipanja in os, na katero naj se nanaša koordinata: pritisnite ustrezni gumb.
- > Za zagon postopka tipanja pritisnite tipko NC-START.

TNC prikaže koordinate tipalne točke kot referenčno točko.

Določanje koordinat kotne točke v obdelovalni ravnini

Določanje koordinat kotne točke: Oglejte si "Kot kot referenčna točka – brez prevzema točk, ki so bile otipane za osnovno rotacijo", stran 530.. TNC prikazuje koordinate otipanega kota kot referenčno točko.

Določanje dimenzij obdelovanca



- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE POL.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini prve tipalne točke A.
- Smer tipanja izberite z gumbom.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.
- Zapišite si vrednost, ki je prikazana kot referenčna točka (samo, če prej določena referenčna točka ostane aktivna).
- Vnesite referenčno točko "0".
- > Za izhod iz pogovornega okna pritisnite tipko END.
- Znova izberite tipalno funkcijo: pritisnite gumb TIPANJE POL.
- Tipalni sistem pozicionirajte v bližini druge tipalne točke B.
- Z gumbom izberite smer tipanja: ista os, vendar nasprotna smer kot pri prvem postopku tipanja.
- ▶ Tipanje: pritisnite tipko NC-START.

V prikazu referenčne točke je prikazana razdalja med dvema točkama na koordinatni osi.

Ponastavitev prikaza položaja na vrednosti pred meritvijo dolžine

- ► Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE POL.
- Znova zaženite postopek tipanja prve tipalne točke.
- Referenčno točko nastavite na zapisano vrednost.
- Za izhod iz pogovornega okna pritisnite tipko END.

Merjenje kota

S tipalnim sistemom lahko določite kot v obdelovalni ravnini. Merite lahko

- kot med referenčno osjo kota in robom obdelovanca ali
- kot med dvema robovoma

Izmerjeni kot je prikazan kot vrednost, ki znaša največ 90°.



Določanje kota med referenčno osjo kota in robom obdelovanca

TIPANJE

- Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT.
- Rotacijski kot: če boste želeli pozneje znova vzpostaviti stanje, kot je bilo pred opravljeno osnovno rotacijo, si zapišite prikazani rotacijski kot.
- Osnovno rotacijo izvedite s primerjalno stranjo (oglejte si "Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca s tipalnim sistemom" na strani 523).
- Z gumbom TIPANJE ROT prikažite kot med referenčno osjo kota in robom obdelovanca kot rotacijski kot.
- Prekličite osnovno rotacijo ali vzpostavite predhodno osnovno rotacijo.
- Rotacijski kot nastavite na zapisano vrednost.

Določanje kota med dvema roboma obdelovanca

- > Za izbiro tipalne funkcije pritisnite gumb TIPANJE ROT.
- Rotacijski kot: če boste želeli pozneje znova vzpostaviti stanje, kot je bilo pred opravljeno osnovno rotacijo, si zapišite prikazni rotacijski kot.
- Osnovno rotacijo izvedite za prvo stran (oglejte si "Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca s tipalnim sistemom" na strani 523).
- Tipanje druge strani izvedite tako kot pri osnovni rotaciji, rotacijskega kota ne nastavite na 0!
- Z gumbom TIPANJE ROT prikažite kot PA med robovi obdelovanca kot rotacijski kot.
- Prekličite osnovno rotacijo ali vzpostavite predhodno osnovno rotacijo: rotacijski kot nastavite na zapisano vrednost.





Uporaba tipalnih funkcij z mehanskimi tipali ali števci

Če na stroju ni nameščen elektronski tipalni sistem, je mogoče vse predhodno opisane ročne tipalne funkcije (izjema: funkcije za umerjanje) izvajati tudi z mehanskimi tipali ali preprostim vpraskanjem.

Namesto elektronskega signala, ki ga tipalni sistem samodejno proizvaja med izvajanjem tipalne funkcije, s tipko ročno aktivirate stikalni signal za prevzem **tipalnega položaja**. Pri tem sledite naslednjemu postopku:



- Z gumbom izberite poljubno tipalno funkcijo.
- Mehansko tipalo premaknite na prvi položaj, ki naj ga TNC prevzame.
- Prevzem položaja: pritisnite tipko za prevzem dejanskega položaja, TNC shrani trenutni položaj.
- Mehansko tipalo premaknite na naslednji položaj, ki naj ga TNC prevzame.
- Prevzem položaja: pritisnite tipko za prevzem dejanskega položaja, TNC shrani trenutni položaj.
- Po potrebi sistem premaknite na dodatne položaje in postopek za prevzem opravite kot je opisano zgoraj.
- Referenčna točka: koordinate nove referenčne točke vnesite v okno menija in vnos potrdite z gumbom DOLOČ. REF. TOČKE ali pa vrednosti zapišite v preglednico (oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico ničelnih točk", stran 517 ali oglejte si "Zapisovanje izmerjenih vrednosti iz ciklov tipalnega sistema v preglednico referenčnih točk", stran 518).
- Za konec izvajanja tipalne funkcije pritisnite tipko END.

14.10 Vrtenje obdelovalne ravnine (programska možnost 1)

Uporaba, način dela

Funkcije za vrtenje obdelovalne ravnine proizvajalec stroja prilagodi TNC-ju in stroju. Pri določenih vrtljivih glavah (vrtljivih mizah) proizvajalec stroja določi, ali naj TNC kote, programirane v ciklu, interpretira kot koordinate rotacijskih osi ali kot kotne komponente poševne ravnine. Upoštevajte priročnik za stroj.

TNC podpira vrtenje obdelovalnih ravnin na orodnih strojih z vrtljivimi glavami in vrtljivimi mizami. Tipične uporabe so npr. poševne vrtine ali poševno ležeče konture. Obdelovalna ravnina se pri tem vedno zavrti okoli aktivne ničelne točke. Kot običajno, je obdelava programirana v glavni ravnini (npr. X/Y-ravnina), izvede pa se v ravnini, ki ste jo zavrteli h glavni ravnini.

Za vrtenje obdelovalne ravnine so na voljo tri funkcije:

- Ročno vrtenje z gumbom 3D ROT v načinih Ročno in El. Krmilnik, oglejte si "Aktiviranje ročnega vrtenja", stran 542.
- Krmiljeno vrtenje, cikel G80 v obdelovalnem programu (oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel 19 OBDELOVALNA RAVNINA).
- Krmiljeno vrtenje, funkcija PLANE v obdelovalnem programu (oglejte si "Funkcija PLANE: sukanje obdelovalne ravnine (različica programske opreme 1)" na strani 427).

TNC-funkcije za "Vrtenje obdelovalne ravnine" so koordinatne pretvorbe. Pri tem je obdelovalna ravnina vedno navpična na orodno os.





Glede na vrtenje obdelovalne ravnine loči TNC praviloma dve vrsti stroja:

- Stroj z vrtljivo mizo
 - Obdelovanec postavite v želeni obdelovalni položaj tako, da npr. z L-nizom ustrezno pozicionirate vrtljivo mizo.
 - Položaj pretvorjene orodje osi se ne spremeni glede na koordinatni sistem stroja. Če mizo – torej obdelovanec– zavrtite za npr. 90°, se koordinatni sistem ne zavrti zraven. Če v načinu Ročno pritisnete smerno tipko Z+, se orodje premakne v smeri Z+.
- TNC upošteva za izračun pretvorjenega koordinatnega sistema samo mehansko pogojene premike posamezne vrtljive mize, tako imenovane "translatorične" deleže.

Stroj z vrtljivo glavo

- Orodje postavite v želeni obdelovalni položaj tako, da npr. z L-nizom ustrezno pozicionirate vrtljivo glavo.
- Položaj zavrtene (transformirane) orodne osi se spremeni glede na koordinatni sistem stroja. Če vrtljivo glavo stroja – torej orodje – zavrite na B-osi za +90°, se koordinatni sistem zavrti zraven. Če v načinu Ročno pritisnete smerno tipko Z+, se orodje premakne v smeri X+ koordinatnega sistema stroja.
- TNC upošteva za izračun transformiranega koordinatnega sistema mehansko pogojene premike vrtljive glave ("translatorične" deleže) ter premike, ki nastanejo z vrtenjem orodja (3D-dolžinski popravek orodja).

Primik na referenčne točke pri zavrtenih oseh

Pri zavrtenih oseh primaknite referenčne točke z zunanjimi smernimi tipkami. TNC pri tem interpolira ustrezne osi. Za to aktivirajte funkcijo "Vrtenje obdelovalne ravnine" v načinu Ročno in v polje menija vnesite dejanski kot rotacijske osi.

Določanje referenčne točke v zavrtenem sistemu

Ko ste pozicionirali rotacijske osi, določite referenčno točko tako kot v nezavrtenem sistemu. Delovanje TNC-ja pri določanju referenčne točke je pri tem odvisno od nastavitve strojnega parametra 7500 v preglednici kinematike:

MP 7500, Bit 5=0

TNC pri aktivni obrnjeni obdelovalni ravnini preveri, ali se ob določitvi referenčne točke v oseh X, Y in Z trenutne koordinate rotacijskih osi ujemajo z določenimi rotacijskimi koti (meni 3D-ROT). Če funkcija za vrtenje obdelovalne ravnine ni aktivna, TNC preveri, ali so rotacijske osi nastavljene na 0° (dejanski položaji). Če se položaji ne ujemajo, TNC sporoči napako.

MP 7500, Bit 5=1

TNC ne preveri, ali se trenutne koordinate rotacijskih osi (dejanski položaji) ujemajo z definiranimi vrtilnimi koti.



Pozor, nevarnost trka!

Referenčno točko praviloma vedno določite na vseh treh glavnih oseh.

Če rotacijske osi stroja niso krmiljene, v meni za ročno vrtenje vnesite dejanski položaj rotacijske osi. Če pa se dejanski položaj rotacijskih osi z vnosom ne ujema, bo TNC napačno izračunal referenčno točko.
Določanje referenčne točke pri strojih z okroglo mizo

Če obdelovanec naravnate z vrtenjem okrogle mize, npr. s tipalnim ciklom 403, morate pred določanjem referenčne točke na linearnih oseh X, Y in Z po postopku naravnave os okrogle mize ponastaviti na nič. V nasprotnem primeru TNC sporoči napako. Cikel 403 nudi to možnosti neposredno, ko določite parametre za vnos (oglejte si uporabniški priročnik za cikle tipalnega sistema "Izravnava osnovne rotacije z rotacijsko osjo").

Določanje referenčne točke pri strojih s sistemom menjave glav

Če je vaš stroj opremljen s sistemom menjave glav, morate referenčne točke praviloma upravljati prek preglednice referenčnih točk. Referenčne točke, ki so shranjene v preglednici referenčnih točk, vsebujejo izračun aktivne strojne kinematike (geometrija glave). Če zamenjate na novo glavo, TNC upošteva nove spremenjene mere glave, tako se ohrani aktivna referenčna točka.

Prikaz položaja v zavrtenem sistemu

Položaji, ki so prikazani v polju stanja (ŽELENO in DEJ), veljajo za zavrteni koordinatni sistem.

Omejitve pri vrtenju obdelovalne ravnine

- Tipalna funkcija za osnovno rotacijo ni na voljo, če ste v načinu Ročno aktivirali funkcijo Vrtenje obdelovalne ravnine.
- Funkcija "Prevzemi dejanski položaj" ni dovoljena, če je aktivirana funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine.
- PLC-pozicioniranja (določena s strani proizvajalca stroja) niso dovoljena.

Aktiviranje ročnega vrtenja

3D ROT	Za izbiro ročnega vrtenja pritisnite gumb 3D ROT.
	S puščično tipko pozicionirajte svetlo polje na menijski element Ročno .
	Za aktiviranje ročnega vrtenja pritisnite gumb AKTIVNO.
Ū	S puščično tipko pozicionirajte svetlo polje na želeno rotacijsko os.
Vnesite vrtilni k	ot

Ročno obratovanje	rogramiranje n editiranje
Tilt working plane Program run: Active Manual operation Active	M
B-Head C-Table A = <mark>+45 °</mark>	S
C = +0 °	™ ▲
0% S-IST	s 🚽 🕂
0% SENm3 LIMIT 1 12:41	5100%
★ +250.000 Y +0.000 Z -560.00 *B +0.000*C +0.000	
*≝ @ RKT. @:15 T 5 Z[5 1075 F € H 5 / 5	
	KONEC

Za konec vnosa pritisnite tipko END.

Za deaktiviranje nastavite v meniju Vrtenje obdelovalne ravnine želene načine delovanja na neaktivno.

Če je funkcija Vrtenje obdelovalne ravnine aktivna in TNC premika strojne osi v skladu z zavrtenimi osmi, se na prikazu stanja prikaže simbol 🔬

Če za način Programski tek aktivirate funkcijo Vrtenje obdelovalne ravnine, velja od prvega niza obdelovalnega programa vrtilni kot, vnesen v meni. Če v obdelovalnem programu uporabite cikel G80 ali funkcijo PLANE, veljajo tam definirane vrednosti kotov. V meni vnesene vrednosti kotov se prepišejo s priklicanimi vrednosti.

1

Določanje trenutne smeri orodne osi kot aktivne smeri obdelave (funkcija FCL 2)



To funkcijo mora omogočiti proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

S to funkcijo lahko v načinih Ročno in El. krmilnik premikate orodje z zunanjimi smernimi tipkami ali s krmilnikom v smeri, v katero trenutno kaže orodna os. To funkcijo uporabite, če

- želite med prekinitvijo programa orodje odmakniti v smeri orodne osi v 5-osnem programu
- želite s krmilnikom ali z zunanjimi smernimi tipkami pri ročnem delovanju izvesti obdelavo s primaknjenim orodjem



Za deaktiviranje nastavite v meniju Vrtenje obdelovalne ravnine menijski element **Ročno** na neaktivno.

Če je funkcija **Premik v smeri orodne osi** aktivna, prikaz stanja prikazuje simbol []



Ta funkcija je na voljo tudi, ko prekinete programski tek in želite osi ročno premikati.

Ročno obratovanje	Programiranje in editiranje
Tilt working plane Program run: Ac Manual operation Ic	tive
B-Head C-Table A = +0	S
B = +0 °	* ⊕ ↔
0% S-IST	s 🗄 🕂
0% SENm]	LIMIT 1 12:41
X +250.000 Y +0.00 **B +0.000 *C +0.00	0 Z -560.000
* 2 De 15 T 5 Z S 1875	S1 0.000
	KONE

14.10 Vrten<mark>je o</mark>bdelovalne ravnine (programska možnost 1)

i





Pozicioniranje z ročnim vnosom

15.1 Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav

Za enostavne obdelave ali za predpozicioniranje orodja je primeren način Pozicioniranje z ročnim vnosom. Tukaj lahko vnesete kratek program v obliki navadnega besedila HEIDENHAIN ali po DIN/ISO in ga neposredno izvedete. V MDI-delovanju so na voljo tudi obdelovalni cikli in cikli tipalnega sistema ter nekatere posebne funkcije (tipka SPEC FCT) TNC-ja. TNC samodejno shrani program v datoteko \$MDI. Pri pozicioniranju z ročnim vnosom lahko aktivirate dodatni prikaz stanja.

Uporaba pozicioniranja z ročnim vnosom

Izberite način Pozicioniranje z ročnim vnosom. Programirajte datoteko \$MDI s funkcijami, ki so na voljo.

Z zunanjo tipko START zaženite programski tek.

Prosto programiranje kontur FK, programirne grafike in

Datoteka \$MDI ne sme vsebovati priklica programa (%).

grafike programskega teka niso na voljo.

 \mathbf{I}

Omejitve:



Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav 5.1

Primer 1

V obdelovanec želite izvrtati 20 mm globoko vrtino. Po vpetju obdelovanca, naravnavanju in določitvi referenčne točke lahko vrtino programirate in izvedete s samo nekaj programskimi vrsticami.

Orodje se bo najprej z nizi premic predpozicioniralo nad obdelovancem in nato z varnostno razdaljo 5 mm pozicioniralo nad vrtino. Nato pa se izvede vrtanje s ciklom G200.



%\$MDI G71 *	
N10 T1 G17 S2000 *	Priklic orodja: orodna os Z
	Število vrtljajev vretena 2000 vrt/min
N20 G00 G40 G90 Z+200 *	Odmik orodja (hitri tek)
N30 X+50 Y+50 M3 *	Pozicioniranje orodja nad vrtino v hitrem teku
	Vklop vretena.
N40 G01 Z+2 F2000 *	Pozicioniranje orodja 2 mm nad vrtino
N50 G200 VRTANJE *	Definiranje cikla G200 Vrtanje
Q200=2 ;VARNOSTNA RAZDALJA	Varnostna razdalja orodja nad vrtino
Q201=-20 ;GLOBINA	Globina vrtine (predznak = delovna smer)
Q206=250 ;GLOBINSKI PRIMIK	Pomik pri vrtanju
Q202=10 ;GLOBINA PRIMIKA	Globina posameznega primika pred odmikom
Q210=0 ;ČAS ZADRŽ. ZGORAJ	Čas zadrževanja zgoraj pri izpetju v sekundah
Q203=+0 ;KOOR. POVRŠINE	Koordinata zgornjega roba obdelovanca
Q204=50 ;2. VARNOSTNA RAZDALJA	Položaj po ciklu, glede na Q203
Q211=0,5 ;ČAS ZADRŽ. SPODAJ	Čas zadrževanja na dnu vrtine v sekundah
N60 G79 *	Priklic cikla G200 Globinsko vrtanje
N70 G00 G40 Z+200 M2 *	Odmik orodja
N9999999 %\$MDI G71 *	Konec programa

Funkcija premic: Oglejte si "Premica v hitrem teku G00 Premica s pomikom G01 F", stran 223., cikel VRTANJE: oglejte si uporabniški priročnik za cikle, cikel 200 VRTANJE.

Primer 2: odpravljanje poševnega položaja obdelovanca pri strojih z vrtljivo mizo

Izvedite osnovno rotacijo s tipalnim sistemom. Oglejte si uporabniški priročnik za cikle senzorskega sistema "Cikli senzorskega sistema v načinih delovanja Ročno delovanje in El. krmilnik", razdelek "Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca".

Zabeležite kot rotacije in prekinite osnovno rotacijo.

	Izberite način Pozicioniranje z ročnim vnosom.
1V	Izberite os okrogle mize, zapišite si rotacijski kot in vnesite pomik, npr. G01 G40 G90 C+2.561 F50.
	Končajte vnos.
I	Pritisnite tipko NC-start: Poševni položaj se odpravi z vrtenjem okrogle mize

i

Varnostno kopiranje ali brisanje programov iz \$MDI

Datoteka \$MDI se običajno uporablja za kratke in začasno potrebne programe. Če pa želite program vseeno shraniti, sledite naslednjemu postopku:

⇒	Izberite način Shranjevanje/urejanje programa.	
PGM MGT	Prikličite upravljanja datotek s tipko PGM MGT (upravljanje programov).	
t	Označite datoteko \$MDI.	
	Izberite »Kopiraj datoteko«: gumb KOPIRAJ.	
CILJNA DATOTEKA =		
VRTINA	Vnesite ime, pod katerim želite shraniti trenutno vsebino datoteke \$MDI.	
IZVEDBA	Kopirajte.	
KONEC	Zapustite upravljanje datotek z gumbom KONČAJ.	

Za izbris vsebine datoteke \$MDI storite podobno: namesto, da bi jo kopirali, vsebino izbrišite z gumbom IZBRIŠI. Pri naslednjem preklopu na način Pozicioniranje z ročnim vnosom prikaže TNC prazno datoteko \$MDI.



Če želite datoteko \$MDI izbrisati:

- Ne sme biti izbran način Pozicioniranje z ročnim vnosom (tudi v ozadju ne).
- Datoteke \$MDI ne smete izbrati v načinu Shranjevanje/urejanje programa.

Dodatne informacije: oglejte si "Kopiranje posamezne datoteke", stran 126.



15.1 Programiranje in izvajanje enostavnih obdelav

i





Programski test in Programski tek

16.1 Grafike

Uporaba

V načinih programskega teka in v načinu programskega testa TNC grafično simulira obdelavo. Z gumbi izbirajte med:

- Pogled od zgoraj
- Prikaz v treh ravninah
- 3D-prikaz

TNC-grafika ustreza prikazu obdelovanca, ki se obdeluje z orodjem v obliki valja. Pri aktivni preglednici orodij lahko prikažete obdelavo s krožnim rezkarjem. Za to v preglednico orodij vnesite R2 = R.

TNC ne prikazuje grafike, če

- trenutni program ne vsebuje veljavne definicije surovca
- ni izbran noben program



Z novo 3D-grafiko lahko v načinu **Programski test** grafično prikažete tudi obdelave v zavrteni obdelovalni ravnini in večstranske obdelave, ko ste program simulirali v drugem pogledu. Za uporabo te funkcije potrebujete vsaj strojno opremo MC 422 B. Da bi pri starejših različicah strojne opreme pospešili hitrost testne grafike, nastavite Bit 5 strojnega parametra na 7310 = 1. S tem se deaktivirajo funkcije, ki so vgrajene posebej za novo 3D-grafiko.

TNC na grafiki ne prikazuje predizmere polmera \mathbf{DR} , ki je bil programiran v nizu T.

Grafična simulacija pri posebnih aplikacijah

Običajno vsebujejo NC-programi priklic orodja, ki prek definirane številke orodja samodejno določa tudi podatke o orodju za grafično simulacijo.

Za posebne aplikacije, ki ne potrebujejo podatkov o orodju (npr. laserska rezila, laserski svedri ali vodna rezila), lahko strojne parametre 7315 do 7317 nastavite tako, da TNC izvede grafično simulacijo tudi takrat, ko ne aktivirate podatkov o orodju. Vedno pa boste potrebovali priklic orodja z definicijo smeri orodne osi (npr. G17), vnos številke orodja ni potreben.

Nastavitev hitrosti za Programski test

Hitrost pri programskem testu lahko nastavite samo, če je aktivna funkcija "Prikaz časa obdelovanja" (oglejte si "Izbira funkcije štoparice" na strani 561). V nasprotnem primeru izvede TNC programski test vedno z največjo možno hitrostjo.

Nazadnje nastavljena hitrost ostane aktivna (tudi, če pride do prekinitve toka), dokler je znova ne nastavite.

Ko ste zagnali program, prikazuje TNC naslednje gumbe, s katerimi lahko nastavite hitrost simulacije:

Funkcije	Gumb
Test programa s hitrostmi, s katerimi se izvaja (upoštevajo se programirani pomiki)	
Postopno zviševanje testne hitrosti	
Postopno zniževanje testne hitrosti	
Test programa z najvišjo možno hitrostjo (osnovna nastavitev)	MAX

Hitrost simulacije lahko nastavite tudi pred zagonom programa:

\triangleright
≫

- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- ▶ Izberite funkcije za nastavitev hitrosti simulacije. Z gumbom izberite želeno funkcijo, npr. postopno zviševanje testne hitrosti.



Pregled: pogledi

V načinih programskega teka in v načinu programskega testa prikazuje TNC naslednje gumbe:



Omejitev med programskim tekom



Obdelave ni mogoče hkrati grafično prikazati, če je računalnik TNC-ja obremenjen z zapletenimi obdelovalnimi nalogami ali obdelavami velikih površin. Primer: vrstno rezkanje celotnega surovca z velikim orodjem. TNC ne nadaljuje grafike in v grafičnem oknu se prikaže besedilo **ERROR**. Vendar se obdelava ne prekine.

TNC med obdelovanjem grafično ne prikazuje večosnih obdelav na grafiki programskega teka. V grafičnem oknu se v takih primerih pojavi sporočilo o napaki Osi ni mogoče prikazati.

Pogled od zgoraj

V tem pogledu je grafična simulacija najhitrejša.



Če je na stroju na voljo miška, lahko s pozicioniranjem kazalca miške čez poljubno mesto obdelovanca v vrstici stanja preberete globino na tem mestu.



- Z gumbom izberite pogled od zgoraj.
- Za prikaz globine te grafike velja: "Globlje kot je, temneje je".



Prikaz v treh ravninah

Prikaz prikazuje pogled od zgoraj v dveh delih, podobno tehnični risbi. Simbol levo pod grafiko navaja, ali prikaz ustreza projekcijskemu načinu 1 ali projekcijskemu načinu 2 v skladu z DIN 6, del 1 (izberete ga z MP7310).

Pri prikazu v 3 ravninah so na voljo funkcije za povečavo izseka, oglejte si "Povečanje izseka", stran 559.

Dodatno lahko ravnino premikate z gumbi:



- Izberite gumb za prikaz obdelovanca v treh ravninah.
- Pomikajte se po orodni vrstici, dokler se ne prikaže gumb za izbiro funkcije za premikanje ravnine.
- Izberite funkcije za premikanje ravnine in TNC prikaže naslednje gumbe:

Funkcija	Gumbi	
Premikanje navpične ravnine v desno ali Ievo		
Premikanje navpične ravnine naprej ali nazaj	+	
Premikanje vodoravne ravnine navzgor ali navzdol	•	



Položaj ravnine je med premikanjem viden na zaslonu.

Osnovna nastavitev ravnine je izbrana tako, da leži v obdelovalni ravnini na sredini obdelovanca in na orodni osi na zgornjem robu obdelovanca.

Koordinate rezne črte

TNC vnese koordinate rezne črte v povezavi z ničelno točko obdelovanca v spodnje grafično okno. Prikazane so samo koordinate v obdelovalni ravnini. To funkcijo aktivirate s strojnim parametrom 7310.



3D-prikaz

TNC prikazuje obdelovanec prostorsko. Če imate na voljo ustrezno strojno opremo, TNC grafično prikazuje na visokoločljivostni 3D-grafiki tudi obdelave v zavrteni obdelovalni ravnini in večstranske obdelave.

3D-prikaz lahko z gumbi zavrtite okoli navpične osi in zrcalite preko vodoravne osi. Če na TNC priključite miško, lahko to funkcijo izvedete tudi s pritisnjeno desno miškino tipko.

Obrise surovca lahko na začetku grafične simulacije prikažete kot okvir.

V načinu programskega testa so na voljo funkcije za povečavo izseka, oglejte si "Povečanje izseka", stran 559.

Z gumbom izberite 3D-prikaz. Z dvakratnim pritiskom gumba preklopite na visokoločljivostno 3D-grafiko. Preklop je mogoč samo po končani simulaciji. Visokoločljivostna grafika podrobno prikazuje površino obdelovanca za obdelavo.





Hitrost 3D-grafike je odvisna od rezne dolžine (stolpec LCUTS v preglednici orodij). Če je možnost LCUTS definirana z 0 (osnovna nastavitev), simulacija računa z neskončno rezno dolžino in čas računanja se podaljša. Če možnosti LCUTS ne želite definirati, lahko strojni parameter 7312 nastavite na vrednost od 5 do 10. S tem TNC notranje omeji rezno dolžino na vrednost, ki se izračuna iz MP7312 krat premer orodja.



Vrtenje in povečevanje/pomanjševanje 3D-prikaza



Pomikajte se po orodnih vrsticah, dokler se ne prikaže gumb za izbiro funkcij vrtenja in povečevanja/pomanjševanja.



Izberite funkcije za vrtenje in povečevanje/pomanjševanje:

Funkcija	Gumbi	
Vrtenje predstavitve v korakih po 5°		
Horizontalno obračanje predstavitve v korakih po 5°		
Postopno povečevanje prikaza. Če je prikaz povečan, TNC prikaže v spodnji vrstici grafičnega okna črko Z.	+	
Postopno pomanjševanje prikaza. Če je prikaz pomanjšan, TNC prikaže v spodnji vrstici grafičnega okna črko Z.		
Ponastavitev prikaza na programirano velikost	1:1	

3D-grafiko lahko upravljate tudi z miško. Na voljo so naslednje funkcije:

- Za 3D-vrtenje grafičnega prikaza držite pritisnjeno desno miškino tipko in miško premikajte. TNC prikazuje koordinatni sistem, ki prikazuje trenutno usmeritev obdelovanca. Ko spustite desno miškino tipko, TNC usmeri obdelovanec v definirani smeri.
- Za premik grafičnega prikaza držite pritisnjeno sredinsko miškino tipko ali kolesce in miško premikajte. TNC premakne obdelovanec v ustrezno smer. Ko spustite sredinsko miškino tipko, premakne TNC obdelovanec v definirani položaj.
- Za povečavo določenega dela z miško: s pritisnjeno levo miškino tipko označite pravokotno področje za povečavo, ki ga lahko še premaknete z vodoravnim in navpičnim premikom miške. Ko spustite levo miškino tipko, TNC poveča obdelovanec na definirano območje.
- Za hitro povečevanje in pomanjševanje miškino kolesce zavrtite naprej ali nazaj.
- Dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave
- Pritisnjena tipka Shift in dvoklik z desno miškino tipko: ponastavitev faktorja povečave in rotacijskega kota

16.1 Grafike

Prikaz in skrivanje okvirov za obrise surovca

Pomikajte se po orodnih vrsticah, dokler se ne prikaže gumb za izbiro funkcij vrtenja in povečevanja/pomanjševanja.



PRIKAZ OBL.BLOKA SKRIT

- Izberite funkcije za vrtenje in povečevanje/pomanjševanje:
- Za prikaz okvirja za BLK-FORM svetlo polje na gumbu nastavite na PRIKAŽI.
- Za skritje okvirja za BLK-FORM svetlo polje na gumbu nastavite na SKRIJ.

i

Povečanje izseka

Izsek lahko spremenite v načinu programskega testa in načinu programskega teka v vseh pogledih.

Za to morate zaustaviti grafično simulacijo oz. programski tek. Povečanje izseka je vedno mogoče v vseh načinih prikaza.

Spreminjanje povečave izseka

Za gumbe si oglejte preglednico.

- Po potrebi zaustavite grafično simulacijo.
- V načinu Programski test oz. Programski tek se pomikajte po orodni vrstici, dokler se ne prikaže gumb za izbiro povečevanja izseka.
- \triangleright

- Pomikajte se po orodni vrstici, dokler se ne prikaže gumb s funkcijami za izbiro povečave izseka.
- Izberite funkcije za povečevanje izseka.
- Z gumbom (oglejte si spodnjo preglednico) izberite stran obdelovanca.
- Povečanje ali pomanjšanje surovca: držite pritisnjen gumb "--" ali "+".
- Z gumbom START (RESET + START ponastavi) surovec) znova zaženite programski test ali programski tek.

Funkcija	Gumbi	
Izbira leve/desne strani obdelovanca		
Izbira sprednje/zadnje strani obdelovanca		
Izbira zgornje/spodnje strani obdelovanca	↓ ∭↓	t
Premik rezne površine za pomanjševanje ali povečevanje surovca	-	+
Prevzem izseka	PREVZ. IZREZA	



16.1 Grafike

Položaj kazalca pri povečevanju izseka

TNC med povečevanjem izseka prikazuje koordinate osi, ki jo pravkar prirezujete. Koordinate odgovarjajo območju, ki je določeno za povečevanje izseka. Levo od poševnice prikazuje TNC najmanjšo koordinato območja (MIN-točka), desno od nje pa največjo (MAX-točka).

Pri povečani sliki prikaže TNC spodaj desno na zaslonu POVEČ.

Če TNC surovca ne more več pomanjšati oz. povečati, prikaže krmilni sistem v oknu grafike ustrezno sporočilo o napaki. Da bi sporočilo o napaki lahko odpravili, znova povečajte oz. pomanjšajte surovec.

Ponovitev grafične simulacije

Obdelovalni program lahko poljubno pogosto grafično simulirate. Za to lahko grafiko znova ponastavite na surovec ali povečan izsek iz surovca.

Funkcija	Gumb
Prikaz neobdelanega surovca v nazadnje izbranem povečanju izseka	RESET SOR. DELR
Ponastavitev povečanja izseka tako, da TNC prikazuje obdelani ali neobdelani obdelovanec v skladu s programirano prvotno obliko	SUR.DEL KOT BLOK OBL.



Z gumbom SUROVEC KOT PRV OBL prikaže TNC – tudi po izseku brez PREVZ. IZREZA. – surovec znova v programirani velikosti.

Prikaz orodja

V pogledu od zgoraj in v prikazu v treh ravninah si lahko ogledate orodje med simulacijo. TNC predstavi orodje v premeru, ki je definiran v preglednici orodij.

Funkcija	Gumb
Brez prikaza orodja pri simulaciji	PRIKAZ ORODJA SKRIT
S prikazom orodja pri simulaciji	PRIKAZ ORODJA SKRIT

Ugotavljanje časa obdelovanja

Načini programskega teka

Prikaz časa od začetka do konca programa. Pri prekinitvah se čas ustavi.

Programski test

TNC upošteva pri izračunu časa naslednje točke:

- Premikanje s pomikom
- Časi zadrževanja
- Nastavitve strojne dinamike (pospeševanja, nastavitve filtrov, krmiljenje premikov)

Čas, ki ga izračuna TNC, ne upošteva hitrih premikov in časov, odvisnih od stroja (npr. za zamenjavo orodja).

Če ste omogočili funkcijo izračunanja časa obdelave, lahko ustvarite datoteko, v kateri so navedeni posamezni časi uporabe vseh orodij določenega programa (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196).

Izbira funkcije štoparice

SHRANJEV.

Izberite funkcije štoparice.

gumb za izbiro funkcij štoparice.

Z gumbom izberite želeno funkcijo, npr. shranitev prikazanega časa.

Pomikajte se po orodni vrstici, dokler se ne prikaže

Funkcije štoparice	Gumb
Vklop/izklop funkcije ugotavljanja časa obdelovanja	() • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Shranitev prikazanega časa	SHRANJEV.
Prikaz vsote shranjenega in prikazanega časa	ADIRANJE
Izbris prikazanega časa	RESETIR. 00:00:00 ()



TNC med programskim testom ponastavi čas obdelovanja, ko se obdela nov surovec G30/G31. $\ensuremath{\mathsf{G30}}$



16.2 Funkcije za prikaz programa

Pregled

V načinih programskega teka in v načinu programskega teka prikazuje TNC gube, s katerimi lahko obdelovalni program prikažete po straneh:

Funkcije	Gumb
Pomik za en zaslon nazaj v programu	STRAN
Pomik za en zaslon naprej v programu	STRAN
Izbira začetka programa	
Izbira konca programa	KONEC

Potek programa, po blokih	Programiranje in editiranje
19309.1 671 * 1916 626 617 × 40 +96 2-48* 1736 626 617 56 62 -538* 1786 626 616 682 -538* 1786 626 616 682 -538* 1780 621 51 -58 652 -538* 1780 615 1-58 655 -538* 1780 612 1-58 655 -538* 1780 612 1-57 -585 -538* 1780 612 1-57 -538* 1780 612 1-57 -578* 1780 612 1-578 -578* 1780 612 1-578* 1780 612 1-578*	
0% SINm) LIHET 1 01:08 30 H +50 V 0:00:00	5100%
X −50.000 Y −20.000 Z +366.03	32
*B +0.000 *C +0.000	
AKT. @#:15 T 5 2/5 1675 F 0 H 5 ∕	9
ZACETEK KONEC STRAN STRAN PR.NAPR. UPORABA TABEL	A TABELA ORODJA

i

16.3 Programski test

Uporaba

V načinu Programski test simulirajte potek programov in delov programov, da zmanjšate možnost programskih napak med programskim tekom. TNC nudi pomoč pri iskanju:

- geometričnih neskladnosti
- manjkajočih vnosov
- neizvedljivih skokov
- poškodb delovnega prostora
- kolizij med protikolizijsko nadzorovanimi elementi (potrebna je programska možnost DCM, oglejte si "Protikolizijski nadzor v načinu programskega testa", stran 364)

Dodatno lahko uporabljate še naslednje funkcije:

- Programski test po nizih
- Prekinitev testa pri poljubnem nizu
- Preskoki nizov
- Funkcije za grafični prikaz
- Ugotavljanje časa obdelovanja
- Dodatni prikaz stanja



Če je stroj opremljen s programsko možnostjo DCM (dinamični protikolizijski nadzor), lahko v programskem testu izvedete tudi protikolizijsko preverjanje (oglejte si "Protikolizijski nadzor v načinu programskega testa" na strani 364).





16.3 Programski test

Pozor, nevarnost trka!

TNC pri grafični simulaciji ne more simulirati vseh dejansko opravljenih poti premikov stroja, npr.

- premike pri zamenjavi orodja, ki jih je proizvajalec stroja definiral v makru za zamenjavo orodja ali prek PLC-ja;
- pozicioniranja, ki jih je proizvajalec stroja definiral v makru M-funkcij;
- pozicioniranja, ki jih proizvajalec stroja izvaja prek PLCja;
- pozicioniranja, ki opravljajo zamenjavo palet.

HEIDENHAIN zato priporoča, da vsak program zaženete nadvse previdno, tudi če programski test ni sporočil napak in vidnih poškodb obdelovanca.

TNC zažene programski test po priklicu orodja praviloma vedno na naslednjem položaju:

- na obdelovalni ravnini v sredini določenega surovca
- na orodni osi 1 mm nad točko MAX, definirano v BLK FORM

Če prikličete isto orodje, TNC simulira program od zadnjega položaja, programiranega pred priklicem orodja.

Za jasen potek obdelave po zamenjavi orodja praviloma izvedite premik na položaj, s katerega lahko TNC nastavi položaj za obdelavo brez nevarnosti kolizije.



Proizvajalec stroja lahko tudi za način delovanja Programski test določi makro za zamenjavo orodja, ki natančno simulira delovanje stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.



Izvedba programskega testa

Pri aktivnem osrednjem pomnilniku orodij morate za programski test aktivirati preglednico orodij (stanje S). Za to v načinu programskega testa z upravljanjem datotek (PGM MGT) izberite preglednico orodij.

Z MOD-funkcijo SUROVEC V DEL. PROSTORU aktivirajte za programski test nadzor delovnega prostora, oglejte si "Prikaz surovca v delovnem prostoru", stran 604.



Izberite način Programski test.

- S tipko PGM MGT prikažite upravljanje datotek in izberite datoteko, ki jo želite preizkusiti. ALI
- Izberite začetek programa tako, da s tipko GOTO izberete vrstico "0" in vnos potrdite s tipko ENT.

TNC prikazuje naslednje gumbe:

Funkcije	Gumb
Ponastavitev surovca in testiranje celotnega programa	RESET + START
Testiranje celotnega programa	START
Testiranje vsakega posameznega programskega niza	START POSAMEZ.
Zaustavitev programskega testa (gumb se prikaže samo, če ste programski test zagnali)	STOP

Programski test lahko kadarkoli – tudi znotraj obdelovalnih ciklov – prekinete in znova nadaljujete. Da bi programski test lahko nadaljevali, ne smete storiti naslednjega:

- s puščičnimi tipkami ali tipko GOTO izbrati drugega niza;
- spreminjati programa;
- spremeniti načina delovanja;
- izbrati novega programa.

Izvedba programskega testa do določenega niza

Z možnostjo ZAUSTAVI PRI N izvede TNC programski test samo do niza s številko N.

- V načinu Programski test izberite začetek programa
- Izbira programskega testa do določenega niza: pritisnite tipko ZAUSTAVI PRI N.



ZAUSTAVI PRI N: vnesite številko niza, pri kateri naj se programski test zaustavi.

- PROGRAM: vnesite ime programa, v katerem je niz z izbrano številko niza. TNC prikaže ime izbranega programa; če naj se zaustavitev programa izvede v programu, ki ste ga priklicali s PGM CALL. Nato pa vnesite to ime.
- Predtek do: P: če želite dostop do preglednice točk, tukaj vnesite številko vrstice, na kateri želite dostop.
- PREGLEDNICA (PNT): če želite dostop do preglednice točk, tukaj vnesite ime preglednice točk, na kateri želite dostop.
- PONOVITVE: vnesite število ponovitev za izvedbo, če je N znotraj ponovitve dela programa.
- Pritisnite gumb START in TNC preveri program do navedenega niza.



Izbira kinematike za programski test



To funkcijo mora omogočiti proizvajalec stroja.

To funkcijo lahko uporabite za testiranje programov, katerih kinematika se ne ujema z aktivno strojno kinematiko (npr. na strojih z zamenjavo glav ali preklopom območja premikanja).

Če je proizvajalec stroja shranil na stroju različne kinematike, lahko z MOD-funkcijo aktivirate eno od teh kinematik za programski test. To ne vpliva na aktivno strojno kinematiko.

- **-**>
- Izberite način Programski test.
 - Izberite program, ki ga želite testirati.



AFC-JA

- Izbira MOD-funkcije
- V prikaznem oknu prikažite razpoložljive kinematike, po potrebi pred tem preklopite orodno vrstico.
- Želeno kinematiko izberite s puščičnimi tipkami in jo prevzemite s tipko ENT.

Po vklopu krmilnega sistema je v načinu programskega testa praviloma aktivna strojna kinematika. Po potrebi po vklopu znova izberite kinematiko za programski test.

Če kinematiko izberete s ključno besedo kinematic, TNC preklopi strojno kinematiko in testno kinematiko.



16.3 Programski test

Nastavljanje zavrtene obdelovalne ravnine za programski test

To funkcijo mora omogočiti proizvajalec stroja.

To funkcijo lahko spreminjate na strojih, na katerih želite z ročno nastavitvijo strojnih osi nastaviti obdelovalno ravnino.



 \rightarrow

- Izberite način Programski test.
- Izberite program, ki ga želite testirati.
- Izbira MOD-funkcije
- Izberite meni za določanje obdelovalne ravnine.
- S tipko ENT aktivirajte oz. deaktivirajte funkcijo.



- Prevzemite aktivne koordinate rotacijske osi iz načina delovanja stroja. ALI
- S puščičnimi tipkami pozicionirajte svetlo polje na želeno rotacijsko os in vnesite vrednost rotacijske osi, ki naj jo TNC izračuna pri simulaciji.



Če je proizvajalec stroja omogočil to funkcijo, TNC ne deaktivira več funkcije za vrtenje obdelovalne ravnine, ko izberete nov program.

Če simulirate program, ki ne vsebuje niza T, uporabi TNC kot os orodja tisto os, ki ste jo v načinu Ročno aktivirali za ročno tipanje.

Pazite, da se aktivna kinematika v programskem testu ujema s programom, ki ga želite testirati, sicer TNC po potrebi sporoči napako.



16.4 Programski tek

Uporaba

Pri zaporedju nizov v načinu programskega teka TNC izvaja programsko obdelovanje do konca programa ali do prekinitve.

Pri posameznem nizu v načinu programskega teka TNC izvede vsak niz posebej, ko pritisnete zunanjo tipko START.

V načinu programskega teka lahko uporabite naslednje funkcije TNCja:

- Prekinitev programskega teka
- Programski tek od določenega niza naprej
- Preskoki nizov
- Urejanje preglednice orodij (TOOL.T)
- Preverjanje in spreminjanje Q-parametrov
- Prekrivanje pozicioniranja krmilnika
- Funkcije za grafični prikaz
- Dodatni prikaz stanja





Izvedba obdelovalnega programa

Priprava

- 1 Obdelovanec vpnite na mizi stroja.
- 2 Določite referenčno točko.
- 3 Izberite potrebne preglednice in paletne datoteke (stanje M).
- 4 Izberite obdelovalni program (stanje M).



Pomik in število vrtljajev vretena lahko spreminjate z vrtljivimi gumbi.

Z gumbom FMAX lahko zmanjšate hitrost pomika, če želite zagnati NC-program. Zmanjšanje velja za vse hitre teke in pomike. Vnesena vrednost po vklopu/izklopu stroja ni več aktivna. Za ponastavitev določene maksimalne hitrosti pomika po vklopu morate znova vnesti ustrezno številsko vrednost.

Preden zaženete programski tek, preverite, ali ste referencirali vse osi. Naprava TNC zaustavi obdelavo takoj, ko naj bi obdelala NC-niz z osjo, ki ni referencirana.

Programski tek – Zaporedje nizov

Obdelovalni program zaženite z zunanjo tipko START.

Programski tek – Posamezni niz

Vsak niz obdelovalnega programa zaženite posebej z zunanjo tipko START.



Prekinitev obdelave

Za prekinitev programskega teka je na voljo več možnosti:

- Programirane prekinitve
- Zunanja tipka STOP
- Preklop na Programski tek Posamezni niz
- Programiranje nekrmiljenih osi (osi števca)

Če TNC med programskim tekom zazna napako, samodejno prekine obdelovanje.

Programirane prekinitve

Prekinitve lahko določite neposredno v obdelovalnem programu. TNC prekine programski tek takoj, ko se obdelovalni program izvede do niza, ki vsebuje enega od naslednjih vnosov:

- G38 (z dodatno funkcijo in brez)
- Dodatna funkcija M0, M2 ali M30
- Dodatna funkcija M6 (določi jo proizvajalec stroja)

Prekinitev z zunanjo tipko STOP

- Pritisnite zunanjo tipko STOP: niz, ki ga TNC obdeluje v trenutku, ko pritisnete tipko, se ne izvede v celoti; v vrstici stanja utripa simbol "*".
- Če obdelave ne želite nadaljevati, TNC ponastavite z gumbom NOTRANJA ZAUSTAVITEV: simbol "*" v vrstici stanja izgine. Program v tem primeru znova zaženite od začetka.

Prekinitev obdelave s preklopom v način Programski tek – Posamezni niz

Medtem ko se obdelovalni program izvaja v načinu Programski tek – Zaporedje nizov, izberite Programski tek – Posamezni niz. TNC prekine obdelavo, ko se izvede trenutni obdelovalni korak.

Skoki v programu po prekinitvi

Če ste program prekinili s funkcijo NOTRANJA ZAUSTAVITEV, si TNC zapomni trenutno stanje obdelave. Obdelovanje lahko nato praviloma nadaljujete z zagonom NC-ja. Če s tipko GOTO izberete druge programske vrstice, TNC ne ponastavi načinovno aktivnih funkcij (npr. M136). To lahko vodi do neželenih učinkov, npr. pomanjkljivih pomikov.



Pozor, nevarnost trka!

Upoštevajte, da programski skoki s funkcijo GOTO ne ponastavijo načinovnih funkcij.

Po prekinitvi vedno izvedite začetek programa tako, da znova izberete program (tipka PGM MGT).



Programiranje nekrmiljenih osi (osi števca)



To funkcijo mora prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

TNC samodejno prekine programski tek, takoj ko je v nizu za premikanje programirana os, ki jo je proizvajalec stroja definiral kot nekrmiljeno os (os števca). V tem stanju lahko nekrmiljeno os ročno premaknete na želeni položaj. TNC prikazuje pri tem v levem oknu zaslona vse želene položaje, na katere naj se izvede premik in ki so programirani v tem nizu. Pri nekrmiljenih oseh TNC dodatno prikazuje preostalo pot.

Takoj ko je na vseh oseh dosežen pravilni položaj, lahko programski tek nadaljujete z NC-start.



Izberite želeno zaporedja primika in ga vsakič izvedite z NC-start. Ročno pozicionirajte nekrmiljene osi. TNC obenem prikazuje še preostalo pot na tej osi (oglejte si "Ponoven primik na konturo" na strani 579).



PREMIK

- Po potrebi izberite, ali naj se krmiljene osi premikajo v zavrtenem ali nezavrtenem koordinatnem sistemu.
 Po potrebi krmiljene osi premikajte s krmilnikom ali s
- smerno tipko osi.



Premikanje strojnih osi med prekinitvijo

Strojne osi lahko med prekinitvijo premikate kot v ročnem načinu.



Nevarnost kolizije!

Če programski tek prekinete pri zavrteni obdelovalni ravnini, lahko z gumbom 3D ROT preklapljate koordinatni sistem med zavrteno/nezvrteno in aktivne smerjo orodne osi.

TNC nato ustrezno oceni funkcijo tipk za smer osi, ročno kolo in logiko za ponovni primik. Pri zagonu bodite pozorni na to, da bo aktiven pravilni koordinatni sistem in da bodo v meni 3D-ROT po potrebi vnesene vrednosti kotov rotacijskih osi.

Primer uporabe: Zagon vretena po lomu orodja

- Prekinitev obdelave
- Sprostitev zunanjih smernih tipk: pritisnite gumb ROČNO PREMIKANJE.
- Po potrebi z gumbom 3D ROT aktivirajte koordinatni sistem, v katerem želite opraviti premik.
- Strojne osi premikajte z zunanjimi smernimi tipkami.



Pri nekaterih strojih morate po pritisku gumba ROČNO PREMIKANJE pritisniti zunanjo tipko START, da sprostite zunanje smerne tipke. Upoštevajte priročnik za stroj.

Proizvajalec stroja lahko določi, da osi pri prekinitvi programa vedno premikate v trenutno aktivnem, po potrebi torej zavrtenem koordinatnem sistemu. Upoštevajte priročnik za stroj.

Nadaljevanje programskega teka po prekinitvi



Če programski tek prekinete med obdelovalnim ciklom, morate nato znova nadaljevati z začetkom cikla. Že opravljene obdelovalne korake mora TNC nato znova izvesti.

Če Programski tek prekinete med ponovitvijo dela programa ali med podprogramom, se morate s funkcijo PREMIK NA NIZ N znova pomakniti na mesto prekinitve.

- TNC shrani pri prekinitvi Programskega teka:
- podatke o nazadnje priklicanem orodju;
- izračun aktivnih koordinat (npr. zamik ničelne točke, rotacijo, zrcaljenje);
- koordinate nazadnje definiranega središča kroga.



Upoštevajte, da ostanejo shranjeni podatki aktivni, dokler jih ne ponastavite (npr. s tem, da izberete nov program).

TNC uporabi shranjene podatke za ponovni primik na konturo po ročnem premiku strojnih osi med prekinitvijo (gumb PREMIK NA POLOŽAJ).

Nadaljevanje programskega teka s tipko START

Po prekinitvi lahko programski tek nadaljujete z zunanjo tipko START, če ste program zaustavili na naslednji način:

- pritisk zunanje tipke STOP
- programirana prekinitev

Nadaljevanje programskega teka po napaki

- Odpravite vzrok napake.
- Na zaslonu izbrišite sporočilo o napaki s pritiskom tipke CE.
- Znova zaženite programski tek ali pa ga nadaljujte na mestu, kjer je bil prekinjen.

Po izpadu krmilnega sistema

- Dve sekundi držite pritisnjeno tipko END. TNC se znova zažene.
- Odpravite vzrok napake.
- Ponovni zagon

Pri večkratnem pojavljanju napake si sporočilo o napaki zapišite in obvestite servisno službo.



Zagon programa na poljubni točki (zaporedje nizov)



Funkcijo PREMIK NA NIZ N mora aktivirati in prilagoditi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

S funkcijo PREMIK NA NIZ N (zaporedje nizov) lahko obdelovalni program izvedete od poljubnega niza N naprej. TNC računsko upošteva obdelavo obdelovanca do tega niza. TNC jo lahko grafično predstavi. Ko dostopate na obdelovalni položaj znotraj preglednice točk smarT.NC (.HP), lahko z gumbom izberete grafično podprt vstopni položaj. Pri vstopu v preglednico točk z datotečno končnico .PNT ne ponuja TNC nobene grafične podpore. Lahko pa določite poljubno točko s številko točke kot vstopno mesto.

Če ste program prekinili z NOTRANJA ZAUSTAVITEV, TNC za zagon programa samodejno ponudi niz N, v katerem ste program prekinili.

Če ste prekinili program zaradi katerega od spodaj naštetih razlogov, TNC shrani to točko prekinitve:

- z ZASILNIM IZKLOPOM
- s prekinitvijo toka
- z izpadom krmiljenja

Ko ste priklicali funkcijo zaporedja nizov, lahko z gumbom IZBIRA ZADNJEGA NIZA znova aktivirate točko prekinitve in zaženete z NCstart. TNC prikaže po vklopu sporočilo NC-program je bil prekinjen.



Zaporedje nizov se ne sme začeti v podprogramu.

16.4 Programski tek

Vse potrebne programe, preglednice in paletne datoteke morate izbrati v načinu programskega teka (stanje M).

Če program do konca zaporedja nizov vsebuje programirano prekinitev (**M00** ali **STOP**), se zaporedje nizov prekine tam. Za nadaljevanje zaporedja nizov pritisnite zunanjo tipko START.

V primeru zaporedja nizov lahko v konturi s popravljenim polmerom takoj za programirano prekinitvijo (**M00** ali **STOP**) pride do poškodbe konture. TNC po nizu STOP ne more obračunati programirane konture skupaj s konturo, ki ste jo programirali pred nizom STOP.

Po zaporedju nizov premaknite orodje s funkcijo PREMIK NA POLOŽAJ na ugotovljeni položaj.

Popravek dolžine orodja se aktivira šele s priklicem orodja in pozicionirnim nizom, ki sledi. To velja tudi, če ste spremenili samo dolžino orodja.

Dodatni funkciji **M142** (izbris načinovnih programskih informacij) in **M143** (izbris osnovne rotacije) pri zaporedju nizov nista dovoljeni.

S strojnim parametrom 7680 se določi, ali se zaporedje nizov pri podprogramih začne z nizom 0 glavnega programa ali v nizu 0 programa, v katerem je bil programski tek nazadnje prekinjen.

Z gumbom 3D ROT lahko koordinatni sistem za pomik na začetni položaj preklopite med zavrteno/nezavrteno in aktivno smerjo orodne osi.

Če želite zaporedje nizov uporabiti znotraj preglednice palet, potem s puščičnimi tipkami v preglednici palet najprej izberite program, ki ga želite zagnati, in nato pritisnite gumb PREMIK NA NIZ N.

TNC pri zaporedju nizov preskoči vse cikle tipalnega sistema. Parametri rezultatov, ki jih opisujejo ti cikli, potem morda ne bodo vsebovali nobenih vrednosti.

Funkcije M142/M143 in M120 pri zaporedju nizov niso dovoljene.

TNC izbriše pred zagonom zaporedja nizov premike, ki ste jih med programom izvedli z možnostjo M118 (prekrivanje s krmilnikom).
Pozor, nevarnost trka!

 \wedge

Iz varnostnih razlogov temeljito preverite preostalo pot na vstopni položaj po zaporedju nizov!

Če izvedete zaporedje nizov v programu, ki vsebuje M128, TNC po potrebi opravi izravnalne premike. Izravnalni premiki se prekrivajo s premikom za primik.

Zaporedja nizov ne smete uporabiti v povezavi z orodno usmerjeno obdelavo palet. Ponoven vstop lahko izvedete samo na še neobdelanem obdelovancu!



PR.NAPR. BLOK

- Za izbiro prvega niza trenutnega programa kot začetka premika vnesite GOTO "0".
 - Izbira zaporedja nizov: pritisnite gumb ZAPOREDJE NIZOV.
 - Številka niza: navedite številko niza, pri kateri naj se premik konča.
 - Ime programa: navedite ime programa, do katerega želite dostopati. Sprememba je potrebna samo, ko želite dostopati do programa, priklicanega s PGM CALL.
 - Točkovni indeks: ko v polje Premik na N vnesete številko niza, v kateri je niz CYCL CALL PAT, TNC grafično prikaže točkovni vzorec v polju Predogled datotek. Z gumboma NASLEDNJI ELEMENT ali PREJŠNJI ELEMENT lahko izberete grafično podprt začetni položaj, če ste vključili okno za predogled (gumb PREDOGLED nastavite na VKLOP).
 - Ponovitve: vnesite število ponovitev, ki naj se upoštevajo pri premiku na niz, če je N-niz znotraj ponovitve dela programa ali v večkrat priklicanem podprogramu.
 - Za zagon zaporedja nizov pritisnite zunanjo tipko START.
 - Izvedite primik na konturo (oglej si naslednji razdelek).

Vstop s tipko GOTO



Pozor, nevarnost trka!

Pri vstopu s tipko GOTO s številko niza, TNC izvede funkcije PLC, ki zagotavljajo varen vstop.

Če v podprogram vstopite s tipko GOTO s številko niza, TNC prepusti konec podprograma (G98 L0)! V takih primerih praviloma vstopite s funkcijo zaporedja nizov!



Ponoven primik na konturo

S funkcijo PREMIK NA POLOŽAJ TNC premakne orodje na konturo obdelovanca v naslednjih primerih:

- Ponovni primik po premiku strojnih osi med prekinitvijo, ki je bila izvedena brez funkcije NOTRANJA ZAUSTAVITEV.
- Ponovni primik po premiku z PREMIK NA NIZ N, npr. po prekinitvi s funkcijo NOTRANJA ZAUSTAVITEV.
- Če se položaj osi po odpiranju krmilnega kroga med prekinitvijo programa spremeni (odvisno od stroja).
- Če je v nizu premika programirana tudi nekrmiljena os (oglejte si "Programiranje nekrmiljenih osi (osi števca)" na strani 572).
- Za ponovni primik na konturo pritisnite gumb PREMIK NA POLOŽAJ.
- Po potrebi ponastavite stanje stroja.
- Osi premikajte v zaporedju, ki ga predlaga TNC na zaslonu: pritisnite zunanjo tipko START.
- Osi premikajte v poljubnem zaporedju: pritisnite gumbe POMIK X, POMIK Z itd. ter jih vsakič aktivirajte z zunanjo tipko START.
- > Za nadaljevanje obdelave pritisnite zunanjo tipko START.



16.5 Samodejni zagon programa

Uporaba



Za samodejni zagon programa mora biti TNC pripravljen s strani proizvajalca stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.

Z gumbom SAMODEJNI ZAGON (glejte sliko desno zgoraj) lahko z vnesenim časom v načinu programskega teka zažene program, ki je aktiven v posameznem načinu delovanja:



Prikličite okno za določitev časa zagona (oglejte si sliko na sredini desno).

- ▶ Čas (h:min:s): čas, ob katerem naj se program zažene.
- Datum (DD.MM.LLLL): datum, kdaj naj se program zažene.
- Aktivacija zagona: gumb SAMODEJNI ZAGON nastavite na VKLOP.





16.6 Preskoki nizov

Uporaba

Nize, ki ste jih pri programiranju označili z znakom "/", lahko med programskim testom ali programskim tekom preskočite:



Brez izvedbe ali testa programskih nizov z znakom "/": gumb nastavite na VKLOP.



Izvedba ali test programskih nizov z znakom "/": gumb nastavite na IZKLOP.

Ta funkcija ni na voljo za nize TOOL DEF.

Nazadnje izbrana nastavitev se ohrani tudi po prekinitvi toka.

Izbris znaka "/"

V načinu Shranjevanje/urejanje programa izberite niz, pri katerem želite izbrisati znak za izklop.



Izbrišite znak "/".



16.7 Izbirna zaustavitev programskega teka

Uporaba

TNC po izbiri prekine programski tek pri nizih, v katerih je programirana funkcija M1. Če M1 uporabljate v načinu programskega teka, TNC po potrebi ne izklopi vretena in hladila. Upoštevajte priročnik za stroj.



Brez prekinitve programskega teka ali programskega testa pri nizih z M1: gumb nastavite na IZKLOP.



Prekinitev programskega teka ali programskega testa pri nizih z M1: gumb nastavite na VKLOP.



M1 ne deluje v načinu Programski test.

i





MOD-funkcije

17.1 Izbira MOD-funkcije

Z MOD-funkcijo lahko izberete dodatne prikaze in možnosti vnosa. Razpoložljivost MOD-funkcij je odvisna od izbranega načina delovanja.

Izbira MOD-funkcij

Izberite način delovanja, v katerem želite spremeniti MOD-funkcije.



Za izbiro MOD-funkcij pritisnite tipko MOD. Slike desno prikazujejo tipične menije na zaslonu za shranjevanje/urejanje programa (slika desno zgoraj), programski test (slika desno spodaj) in način delovanja stroja (slika na naslednji strani).

Spreminjanje nastavitev

MOD-funkcijo izberite v prikazanem meniju s puščičnimi tipkami.

Za spremembo nastavitve so vam glede na izbrano funkcijo na voljo tri možnosti:

- Neposredni vnos številske vrednosti, npr. pri določanju omejitve premika.
- Nastavitev spremenite s pritiskom tipke ENT, npr. pri določanju vnosa v program.
- Nastavitev spremenite prek izbirnega okna. Če je na voljo več nastavitvenih možnosti, lahko s pritiskom tipke GOTO prikažete okno, v katerem so prikazane vse nastavitvene možnosti. Želeno nastavitev izberite neposredno s pritiskom želene številske tipke (levo od dvopičja) ali s puščično tipko in zatem potrdite s tipko ENT. Če nastavitve ne želite spremeniti, zaprite okno s tipko END.

Izhod iz MOD-funkcij

> Za izhod iz MOD-funkcij pritisnite gumb KONEC ali tipko END.





Pregled MOD-funkcij

Glede na izbrani način delovanja so na voljo naslednje funkcije:

Shranjevanje/urejanje programa:

- Prikaz različnih številk programske opreme
- Vnos ključne številke
- Namestitev vmesnika
- Po potrebi diagnostične funkcije
- Po potrebi strojno specifični uporabniški parametri
- Po potrebi prikaz datotek POMOČ
- Po potrebi izbira strojne kinematike
- Nalaganje servisnih paketov
- Nastavitev časovnega pasu
- Zagon preverjanja nosilca podatkov
- Konfiguracija radijskega krmilnika HR 550
- Napotki za licenco
- Delovanje gl.računalnika

Programski test:

- Prikaz različnih številk programske opreme
- Vnos ključne številke
- Namestitev podatkovnega vmesnika
- Prikaz surovca v delovnem prostoru
- Po potrebi strojno specifični uporabniški parametri
- Po potrebi prikaz datotek POMOČ
- Po potrebi izbira strojne kinematike
- Po potrebi nastavitev funkcije 3D-ROT
- Nastavitev časovnega pasu
- Napotki za licenco
- Delovanje gl.računalnika

Vsi ostali načini delovanja:

- Prikaz različnih številk programske opreme
- Prikaz označevalnih številk za obstoječe možnosti
- Izbira prikazov položajev
- Določanje merske enote (mm/palci)
- Določanje programskega jezika za MDI
- Določanje osi za prevzem dejanskega položaja
- Nastavljanje omejitve premika
- Prikaz referenčnih točk
- Prikaz časov delovanja
- Po potrebi prikaz datotek POMOČ
- Nastavitev časovnega pasu
- Po potrebi izbira strojne kinematike
- Napotki za licenco

Ročno	obrat	ovanje				Prog in e	ramiranje ditiranje
Posit Posit Chang Progra	ion di ion di e MM/I am inp	splay splay NCH ut	1 <mark>ACT</mark> 2 ACT MM HEI	L. L.	[N		s
Axis NC : : PLC: : Featu	select softwa softwa re Con	ion re num re num tent L	%00 ber ber evel:	340494 BASIS	107 54		
							5100% -
POZICIJA/ VNOS PGM	PODROČJE PREMIKA (1)	PODROČJE PREMIKA (2)	PODROČJE PREMIKA (3)	POMOC	STROJNI ČAS	EKSTERNI DOSTOP	KONEC



17.2 Številke programske opreme

Uporaba

Po izbiri MOD-funkcij so na TNC-zaslonu na voljo naslednje številke programske opreme:

- **NC**: številka NC-programske opreme (upravlja HEIDENHAIN).
- PLC: številka ali ime PLC-programske opreme (upravlja proizvajalec stroja).
- Stanje razvoja (FCL = Feature Content Level): stanje razvoja komponent, nameščenih na krmilni sistem (oglejte si "Stanje razvoja (posodobitvene funkcije)" na strani 9). TNC prikazuje na programirnem mestu ---, ker stanje razvoja tam ni upravljano.
- DSP1 do DSP3: številka programske opreme regulatorja števila vrtljajev (upravlja HEIDENHAIN).
- ICTL1 in ICTL3: številka programske opreme regulatorja števila vrtljajev (upravlja HEIDENHAIN).

17.3 Vnos številke ključa

Uporaba

TNC potrebuje številko ključa za naslednje funkcije:

Funkcija	Številka ključa
Izbira uporabniških parametrov in kopiranje vzorčnih datotek	123
Konfiguriranje Ethernet-kartice (ne pri iTNC 530 z OS Windows XP)	NET123

Dodatno lahko s ključno besedo version ustvarite datoteko, ki vsebuje vse trenutne številke programske opreme krmilnega sistema:

- Vnesite ključno besedo version in potrdite s tipko ENT.
- > TNC prikazuje na zaslonu vse trenutne številke programske opreme.
- Za izhod iz prikaza različice pritisnite tipko END.

Kopiranje vzorčnih datotek

Za različne vrste datotek (paletne datoteke, preglednice, ki jih je mogoče prosto definirati, preglednice s podatki o rezanju itd.) so v TNC-ju shranjene vzorčne datoteke. Za dostop do vzorčnih datotek na TNC-particiji sledite spodnjim navodilom:

- Vnesite ključno številko 123 in vnos potrdite s tipkoENT: Nahajate se v uporabniških parametrih.
- ▶ Pritisnite tipko MOD in TNC prikaže različne informacije.
- Pritisnite gumb UPDATE DATA in TNC preklopi v meni za posodobitev programske opreme.
- Pritisnite tipko COPY SAMPLE FILES in TNC kopira vse razpoložljive vzorčne datoteke na TNC-particijo. Upoštevajte, da TNC prepiše vzorčne datoteke (npr. preglednice s podatki o rezanju), ki ste jih že spreminjali.
- Dvakrat pritisnite tipko END in spet se nahajate na začetnem zaslonu.

17.4 Nalaganje servisnih paketov

17.4 Nalaganje servisnih paketov

Preden namestite servisni paket, obvezno stopite v stik s proizvajalcem vašega stroja.

TNC po koncu namestitvenega postopka izvede ponovni zagon. Stroj pred nalaganjem servisnega paketa preklopite v način ZASILNEGA IZKLOPA.

Če še ni izvedeno: priklopite omrežni pogon, s katerega želite prenesti servisni paket.

S to funkcijo lahko na enostaven način na TNC-ju izvedete posodobitev programske opreme.

- Izberite način Shranjevanje/urejanje programa.
- Pritisnite tipko MOD.

Uporaba

- Zagon posodobitve programske opreme: pritisnite gumb »Naloži servisni paket« in TNC prikaže pojavno okno za izbiro posodobitvenih datotek.
- S puščičnimi tipkami izberite imenik, v katerem je shranjen servisni paket. Tipka ENT odpre posamezne podimenike.
- Izbira datoteke: na izbranem imeniku dvakrat pritisnite tipko ENT. TNC preklopi iz okna imenika v okno datotek.
- Zagon posodobitve: datoteko izberite s tipko ENT. TNC razširi vse potrebne datoteke in nato znova zažene krmilni sistem. Ta postopek lahko traja nekaj minut.



17.5 Namestitev podatkovnega vmesnika

Uporaba

Za namestitev podatkovnega vmesnika pritisnite gumb RS 232- / RS 422 - NAMEST. TNC prikazuje na zaslonu meni, v katerega vnesete naslednje nastavitve:

Namestitev vmesnika RS-232

Način delovanja in hitrost prenašanja informacij se za vmesnik RS-232 vnesejo levo na zaslonu.

Namestitev vmesnika RS-422

Način delovanja in hitrost prenašanja informacij se za vmesnik RS-422 vnesejo desno na zaslonu.

Izbira NAČINA DELOVANJA zunanje naprave



V načinu delovanja ZUN ni mogoče uporabljati funkcij »naložitev vseh programov«, »naložitev ponujenega programa« in »uvoz imenika«.

Nastavitev HITROSTI PRENAŠANJA INFORMACIJ

HITROST PRENAŠANJA INFORMACIJ (hitrost prenosa podatkov) lahko izberete med 110 in 115.200 Bd.

Zunanja naprava	Način delovanja	Simbol
Osebni računalnik s programsko opremo HEIDENHAIN za prenos TNCremoNT	FE1	
HEIDENHAIN disketne enote FE 401 B FE 401 od progšt. 230 626 03	FE1 FE1	
Zunanje naprave, kot so tiskalnik, čitalnik, luknjač, osebni računalnik brez TNCremoNT	EXT1, EXT2	ற

Ročno obratov.	Programir	anje in eo	litiranj	e.	
RS232 int Mode of c Baud rate FE : EXT1 : EXT2 : LSV-2:	erface 9600 9600 9600 9600 115200	RS422 i Mode of Baud ra FE : EXT1 : EXT2 : LSV-2:	nterfac op.: Fl 9600 9600 9600 11520	e E 1 Ø	
Assign: Print Print-tes PGM MGT: Dependent	: st : files:	En F Au t	anced 2 omatic		
	32 22 DIAGNOZA UP	UPORABN. PARAMETRI	EKSTERNI DOSTOP OFF ON	TNCOPT	KONEC



Dodelitev

S to funkcijo določite, kam naj TNC prenese podatke.

Uporabe:

Izdaja vrednosti s funkcijo Q-parametra FN15

Izdaja vrednosti s funkcijo Q-parametra FN16

Od načina delovanja TNC-ja je odvisno, ali se uporabi funkcija PRINT ali PRINT-TEST:

Način delovanja TNC-ja	Funkcija prenosa
Programski tek – Posamezni niz	PRINT
Programski tek – Zaporedje nizov	PRINT
Programski test	PRINT-TEST

PRINT in PRINT-TEST lahko nastavite kot sledi:

Funkcija	Pot
Izdaja podatkov prek RS-232	RS232:\
Izdaja podatkov prek RS-422	RS422:\
Shranjevanje podatkov na trdi disk TNC-ja	TNC:\
Shranjevanje podatkov na strežnik, ki je povezan s TNC- jem	imestežnika:\
Shranjevanje podatkov v imenik, v katerem je program z FN15/FN16	prazno

Imena datotek:

Podatki	Način delovanja	Ime datoteke
Vrednosti s D15	Programski tek	%FN15RUN.A
Vrednosti s D15	Programski test	%FN15SIM.A

Programska oprema za prenos podatkov

Za prenos podatkov s TNC-ja in na TNC uporabite programsko opremo za prenos podatkov HEIDENHAIN TNCremoNT. S TNCremoNT lahko s serijskim vmesnikom ali Ethernet-vmesnikom krmilite vse krmilne sisteme HEIDENHAIN.



Najnovejšo različico TNCremoNT lahko brezplačno prenesete iz podatkovne zbirke HEIDENHAIN (www.heidenhain.si, <Servis in dokumenti>, <Software>, <PC Software>, <TNCremoNT>).

Sistemski pogoji za TNCremoNT:

- Osebni računalnik s procesorjem 486 ali boljšim
- Operacijski sistem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MB delovnega pomnilnika
- 5 MB prostora na trdem disku
- Prost serijski vmesnik ali povezava s TCP/IP-omrežjem

Namestitev v okolju Windows

- Zaženite namestitveni program SETUP.EXE z upraviteljem datotek (raziskovalec).
- Sledite navodilom za namestitvenega programa.

Zagon TNCremoNT v okolju Windows

Kliknite <Start>, <Programi>, <HEIDENHAIN aplikacije>, <TNCremoNT>.

Ko TNCremoNT zaženete prvič, poskuša TNCremoNT samodejno vzpostaviti povezavo s TNC-jem.



17.5 Namestitev podatkovnega vmesnika

Preden program prenesete iz TNC-ja v osebni računalnik, se prepričajte, da ste program, ki ste ga trenutno izbrali na TNC-ju, shranili. TNC samodejno shrani spremembe, ko na TNC-ju preklopite način delovanja ali ko s tipko PGM MGT izberete upravljanje datotek.

Preverite, ali je TNC priključen na ustrezni serijski vmesnik računalnika oz. omrežje.

Ko ste zagnali TNCremoNT, so v zgornjem delu glavnega okna 1 prikazane vse datoteke, ki so shranjene v aktivnem imeniku. Prek <Datoteka>, <Sprememba imenika> lahko izberete poljubni pogon oz. drug imenik v računalniku.

Če želite prenos podatkov upravljati iz osebnega računalnika, vzpostavite povezavo na osebnem računalniku na naslednji način:

- Izberite <Datoteka>, <Vzpostavitev povezave>. TNCremoNT prejme strukturo datotek in imenikov s TNC-ja in jo prikazuje v spodnjem delu glavnega okna 2.
- Za prenos datoteke iz TNC-ja v osebni računalnik kliknite datoteko v oknu TNC-ja in jo povlecite v okno osebnega računalnika 1.
- Za prenos datoteke iz osebnega računalnika v TNC kliknite datoteko v oknu osebnega računalnika in jo povlecite v okno TNC-ja 2.

Če želite prenos podatkov upravljati iz TNC-ja, vzpostavite povezavo na osebnem računalniku na naslednji način:

- Izberite <Dodatki>, <TNCserver>. TNCremoNT zažene delovanje strežnika in lahko s TNC-ja sprejema podatke oz. mu jih pošilja.
- S tipko PGM MGT (oglejte si "Prenos podatkov na zunanji disk ali z njega" na strani 144) izberite na TNC-ju funkcije za upravljanje datotek in prenesite želene datoteke.

Izhod iz TNCremoNT

Izberite menijski element <Datoteka>, <Izhod>.



Oglejte si tudi kontekstno pomoč za TNCremoNT, v kateri so pojasnjene vse funkcije. Pomoč prikličite s tipko F1.

🔁 🗈 🛋 🛛	- 💷 🖬 📤	a		
s:\SCREE	NS\TNC\TNC430)\BA\KLARTEXT\dumppgms[*.*]		Steuerung
Name	Größe	Attribute Datum		TNL 400
<u> </u>				Dateistatus
XTCHPRNT.A	79	04.03.97 11:34:06		Frei: 899 MByte
.н) 1.H	813	04.03.97 11:34:08		
.H 1E.H 🖌	379	02.09.97 14:51:30		Insgesamt: 8
.H) 1F.H	360	02.09.97 14:51:30		Maskiert Io
H) 1GB.H	412	02.09.97 14:51:30		10
.в) 11.H	384	02.09.97 14:51:30	-	
	TNC:\NK	SCRDUMP[*.*]		Verbindung
Name	Größe	Attribute Datum		Protokoll:
<u> </u>				LSV-2
H) 200.H	1596	06.04.99 15:39:42		Schnittsteller
.H) 201.H	1004	06.04.99 15:39:44		ICD M2
H) 202.H	1892	06.04.99 15:39:44		JOOM2
🗈 203.Н 🛛 🙎	2340	06.04.99 15:39:46		Baudrate (Auto Detect
л 210.Н	3974	06.04.99 15:39:46		115200
.B) 211.H	3604	06.04.99 15:39:40		
.H) 212.H	3352	06.04.99 15:39:40		
	0750	00.04.00.15.00.40		

17.6 Ethernet-vmesnik

Uvod

TNC je serijsko opremljen z Ethernet-kartico za vzpostavitev omrežne povezave krmilnega sistema (odjemalec). TNC prenaša podatke prek Ethernet-kartice

- s smb-protokolom (server message block) za OS Windows ali
- z družino protokolov TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) in s pomočjo NFS (Network File System). TNC podpira tudi protokol NFS V3, s katerim je mogoče doseči višje hitrosti prenosa podatkov.

Možnosti priključitve

Ethernet-kartico TNC-ja lahko prek RJ45-priključka (X26,100BaseTX oz. 10BaseT) priključite na omrežje ali pa jo povežete neposredno z osebnim računalnikom. Priključek je galvansko ločen od krmilne elektronike.

Pri priključku 100BaseTX oz. 10BaseT uporabite kabel Twisted Pair, da priključite TNC na omrežje.



Maksimalna dolžina kabla med TNC-jem in vozliščem je odvisna od kakovostnega razreda kabla, izolacije in vrste omrežja (100BaseTX ali 10BaseT).

Če TNC povežete neposredno z osebnim računalnikom, morate uporabiti križni kabel.



Konfiguriranje TNC-ja



TNC naj konfigurira strokovnjak za omrežja.

TNC izvede samodejni ponovni zagon, če spremenite IPnaslov TNC-ja.

V načinu Shranjevanje/urejanje programa pritisnite tipko MOD. Vnesite ključno številko NET123, TNC prikaže glavni zaslon za konfiguracijo omrežja.





Splošne nastavitve omrežja

Pritisnite gumb DEF OMREŽ, da vnesete splošne omrežne nastavitve. Aktiven je zavihek Imena računalnikov:

Nastavitev	Pomen
Primarni vmesnik	Ime Ethernet-vmesnika, ki ga želite vključiti v omrežje svojega podjetja. Aktiven je samo, če je v strojni opremi krmilnega sistema na voljo drug izbirni Ethernet-vmesnik.
Ime računalnika	lme, pod katerim je TNC prikazan v omrežju vašega podjetja.
Datoteka gostitelja	Potrebno samo za posebne aplikacije: ime datoteke, v kateri je definirana dodelitev med IP- naslovom in imenom računalnika.



Izberite zavihek Vmesniki za vnos nastavitev vmesnika:

Nastavitev	Pomen
Seznam vmesnikov	Seznam aktivnih Ethernet-vmesnikov. Izberite enega od navedenih vmesnikov (z miško ali puščičnimi tipkami).
	Gumb za aktiviranje: Aktivirajte izbrani vmesnik (X v stolpcu Aktivno).
	Gumb za deaktiviranje: Deaktivirajte izbrani vmesnik (- v stolpcu Aktivno).
	Gumb za konfiguriranje: Odprite meni za konfiguracijo.
Dovoli posredovanje IP-ja	Ta funkcija mora biti standardno deaktivirana. Funkcijo aktivirajte samo, ko je treba zaradi diagnoze zunanje dostopati prek TNC-ja do drugega izbirnega Ethernet-vmesnika TNC-ja. Aktivirajte samo ob dogovoru s službo za pomoč uporabnikom.



i

Izberite gumb Konfiguriraj, da odprete menije za konfiguracijo:

Nastavitev	Pomen
Stanje	 Aktiven vmesnik: Stanje povezave izbranega Ethernet- vmesnika. Ime: Ime vmesnika, ki ga pravkar konfigurirate. Vtična povezava: Številka vtične povezave tega vmesnika na
	logični enoti krmilnega sistema.
Profil	Tukaj lahko ustvarite oz. izberete profil, v katerem so shranjene vse nastavitve, prikazane v tem oknu. HEIDENHAIN ima dva standardna profila:
	DHCP-LAN: Nastavitve za standardni Ethernet-vmesnik TNC-ja, ki bi naj delovale v standardnem omrežju podjetja.
	MachineNet: Nastavitve za drug izbirni Ethernet-vmesnik za konfiguracijo omrežja stroja.
	Z ustreznimi gumbi lahko profile shranjujete, nalagate in brišete.
IP-naslov	Možnost Samodejno pridobi IP-naslov (DHCP): TNC pridobi IP-naslov iz DHCP-strežnika.
	Možnost Ročna nastavitev IP-naslova: Ročno določite IP-naslov maske podomrežja. Vnos: štiri številske vrednosti, ločene s piko, npr. 160.1.180.20 in 255.255.0.0.



Nastavitev	Pomen	
Strežnik domenskih imen (DNS)	Možnost Samodejno pridobi DNS: TNC samodejno pridobi IP-naslov strežnika domenskih imen.	
	Možnost Ročna konfiguracija DNS-ja: ročni vnos IP-naslova strežnika in domenskih imen.	
Privzet prehod	Možnost Samodejno pridobi privzeti prehod: TNC samodejno pridobi privzeti prehod.	
	Možnost Ročno konfiguriranje privzetega prehoda: ročen vnos IP-naslova privzetega prehoda.	

Spremembe sprejmite z gumbom V REDU ali prekličite z gumbom Prekliči.

Izberite jeziček Internet:

Nastavitev	Pomen
Proxy	Neposredna povezava z internetom/NAT: Krmilni sistem posreduje spletne zahteve naprej na privzeti prehod, ki se morajo tam posredovati naprej prek prevajanja omrežnega naslova (npr. pri neposredni priključitvi na modem)
	Uporabi proxy: Določite Naslov in Vrata internetnega usmerjevalnika v omrežju, obrnite se na skrbnika omrežja.
Vzdrževanje na daljavo	Proizvajalec stroja konfigurira strežnik za vzdrževanje na daljavo. Spremembe izvedite samo v dogovoru s proizvajalcem stroja.



i

Izberite zavihek Ping/usmerjanje za vnos nastavitev Ping in Usmerjanje:

Nastavitev	Pomen
Ping	V polje za vnos Naslov: vnesite IP-številko, za katero želite preveriti omrežno povezavo. Vnos: štiri številske vrednosti, ločene s pikami, npr. 160.1.180.20. Izbirno lahko vnesete tudi ime računalnika, za katerega želite preveriti povezavo.
	 Gumb Zagon: zagon preverjanja, TNC prikaže informacije o stanju v polju za ping. Gumb Zaustavitev: konec preverjanja.
Usmerjanje	Za strokovnjake za omrežja: informacije o stanju operacijskega sistema za trenutno usmerjanje.
	Gumb za posodabljanje: Posodobite usmerjanje.



Izberite zavihek NFS UID/GID za vnos uporabniških in skupinskih oznak:

Nastavitev	Pomen
Nastavitev UID/GID za omrežna sredstva NFS	Uporabniški ID: Definicija, s katerim uporabniškim ID-jem končni uporabnik v omrežju dostopa do datotek. Za vrednost se obrnite na strokovnjaka za omrežja.
	Skupinski ID: Definicija, s katerim skupinskim ID-jem dostopate v omrežju do datotek. Za vrednost se obrnite na strokovnjaka za omrežja.

 Izberite zavihek DHCP-strežnik za konfiguracijo nastavitev DHCPstrežnika omrežja stroja.



Konfiguracija DHCP-strežnika je zaščitena z geslom. V ta namen se obrnite na proizvajalca stroja.





Nastavitev	Pomen		Netzwerkeinstellungen
DHCP-strežnik je aktiven na:	IP-naslovi od: Definicija, od katerega IP-naslova naj TNC pridobi nabor dinamičnih IP-naslovov. TNC prevzame osenčene vrednosti iz statičnega IP-naslova definiranega ethernetnega vmesnika, ki jih ni mogoče spreminjati.	Computernamen schnitstellen DHCP-Einstellungen DHCP-Server aktiv auf: IP-Addressen ab: IP-Addressen bis: Lease Time (Stunden): Domain Name:	Internet, Pingikouning INFS UD/GID_UHCP/Server DHCP/DNS-Serverdienste für Gerate im Maschinemetz aktivieren 138 168 254 10 1 138 168 254 100 1 240 machine.net 1
	IP-naslovi do: Definicija, do katerega IP-naslova naj TNC pridobi nabor dinamičnih IP-naslovov.	DNS nach extern weiterlei	en
	Lease Time (ure): Čas, v katerem naj dinamični IP-naslov ostane rezerviran za odjemalca. Če se v tem času odjemalec javi, TNC spet dodeli isti dinamični IP-naslov.	© Status ©QK	Anyenden
	Ime domene: Tu lahko po potrebi definirate ime za omrežje stroja. Je potrebno, ko so npr. imena v omrežju stroja in v zunanjem omrežju enaka.		
	Posreduj DNS zunanjemu: Ko je IP Forwarding aktiven (zavihek Vmesniki), lahko pri aktivni možnosti določite, da se prepoznavanje imen za naprave na omrežju stroja lahko izvaja tudi z zunanjega omrežja.		
	Posreduj DNS od zunanjega: Ko je IP Forwarding aktiven (zavihek Vmesniki), lahko pri aktivni možnosti določite, da TNS DNS-zahteve naprav znotraj omrežja stroja posreduje tudi imenskemu strežniku zunanjega omrežja, če DNS-strežnik glavnega računalnika (MC) ne more odgovoriti na zahtevo.		
	Gumb Stanje: Priklic pregleda naprav, ki imajo v omrežju stroja dinamični IP-naslov. Dodatno lahko izvedete nastavitve za te naprave.		
	 Gumb Razširjene možnosti: Razširjene možnosti nastavitev za DNS- /DHCP-strežnik. 		
	Gumb Nastavi standardne vrednosti: Nastavitev delovnih nastavitev.		

MOD-funkcije

i

↑ _ □ X

•

Server

Setze Standardwerte

8 Abbrechen

Omrežne nastavitve za napravo

Pritisnite gumb DEFINE MOUNT, da vnesete omrežne nastavitve za napravo. Določite lahko poljubno število omrežnih nastavitev, vendar jih lahko hkrati upravljati samo 7.

Nastavitev	Pomen
Omrežni pogon	Seznam vseh povezanih omrežnih pogonov. V stolpcih prikazuje TNC stanje omrežnih povezav:
	 Priklop: Omrežni pogon je priklopljen/ni priklopljen. Samodejno: Omrežni pogon povežete samodejno/ročno. Vrsta: Vrsta omrežne povezave. Možna sta cifs.
	in nfs.
	 Pogon: Oznaka pogona na TNC-ju. ID[.]
	Notranji ID je označen, če ste določili več povezav prek točke priklopa.
	Strežnik: Ime strežnika.
	Ime sredstva: Ime imenika v strežniku, do katerega dostopa TNC.
	Uporabnik: Ime uporabnika v omrežju.
	Geslo: Omrežni pogon je ali ni zaščiten z geslom.
	Zahtevaj vnos gesla?: Pri povezavi se naj zahteva ali ne zahteva geslo.
	Možnosti: Prikaz dodatnih možnosti povezave.
	Omrežne pogone upravljate z gumbi.
	Če želite dodati omrežne pogone, uporabite gumb Dodaj : TNC zažene pomočnika za vzpostavitev povezave, s katerem lahko pri posameznih pogovornih oknih vnesete vse potrebne podatke

Ročno obratov. Network nastavitev - SOM_2 M Nätuerksinställninga Nastavitev priklopa Prikl. Samod. Vrsta Pogon D Strežnik Ime sre Uporabnik Geslo nos gesla? Možnost Zahte UP, GERH MNC: WORLD: cits nfs cifs cifs yes no yes yes PC2225 de01503 \mas02 PC2225 a10592 a10592 1 2 WORLD Povezava + Dodaj - Odstrani Lopiraj Uredi Samodejno Status log No ip addre ified and b me not found mount error: could in No ip address spec ive address for PC123 🔏 Eodisti «²ок 🚽 Upora Brekki <u>₹</u>¥ redu J Upor 🙆 Prekli

17.6 Ethernet-vmesnik



lo ip ad

Povezava iTNC direktno z računalnikom z OS Windows

TNC lahko neposredno povežete tudi z osebnim računalnikom, ki je opremljen z Ethernet-kartico. Te nastavitve naj izvedejo strokovnjaki za omrežja, naslov IP svojega osebnega računalnika pa morate po potrebi prilagoditi na iTNC.



Pogoj:

V osebnem računalniku mora biti nameščena delujoča omrežna kartica.

Če ste osebni računalnik, s katerim želite povezati iTNC, že povezali z omrežjem podjetja, ohranite naslov omrežja osebnega računalnika in prilagodite omrežni naslov TNCja (oglejte si "Konfiguriranje TNC-ja" na strani 593).

17.7 Konfiguriranje PGM MGT

Uporaba

- Z MOD-funkcijo določite, katere imenike oz. datoteke naj TNC prikaže:
- Nastavitev PGM MGT: izberite novo upravljanje datotek z miško ali staro upravljanje datotek.
- Nastavitev Odvisne datoteke: določite, ali naj bodo odvisne datoteke prikazane ali ne. Nastavitev Ročno prikazuje odvisne datoteke, nastavitev Samodejno pa datotek ne prikazuje.



Dodatne informacije: Oglejte si "Upravljanje datotek", stran 117..

Sprememba nastavitve PGM MGT

- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pritisnite gumb RS232 RS422 NAMEST.
- Izbira nastavitve PGM MGT: svetlo polje premaknite s puščičnimi tipkami na nastavitev PGM MGT ter s tipko ENT preklopite med Razširjeno 2 in Razširjeno 1.

Novo upravljanje datotek (nastavitev Razširjeno 2) nudi naslednje prednosti:

- Poleg upravljanja s tipkami je na voljo tudi upravljanje z miško.
- Na voljo je funkcija za razvrščanje.
- Besedilni vnos sinhronizira svetlo polje na naslednjem razpoložljivem imenu datoteke.
- Upravljanje priljubljenih
- Možnost konfiguracije informacij za prikaz.
- Obliko datuma je mogoče nastaviti.
- Velikost okna je prosto nastavljiva.
- Mogoče je hitro upravljanje z uporabo bližnjic.



Odvisne datoteke

Odvisne datoteke imajo dodatno za označevanje datotek končnico .SEC.DEP (SECtion = angl. del, DEPendent = angl. odvisno). Na voljo so naslednje različne vrste:

■.H.SEC.DEP

Datoteke s končnico **.SEC.DEP** ustvari TNC, če delate s funkcijo razčlenjevanja. V datoteki so informacije, ki jih TNC potrebuje za hitrejši prestop iz ene razčlenitvene točke na naslednjo.

- .T.DEP: datoteka za uporabo orodja za posamezne programe s pogovornimi okni z navadnim besedilom (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196).
- .P.T.DEP: datoteka za uporabo orodja za celotno paleto. Datoteke s končnico .P.T.DEP ustvari TNC, ko v načinu Programski tek izvedete preverjanje uporabnosti orodja (oglejte si "Preverjanje uporabnosti orodja" na strani 196) za paletni vnos aktivne paletne datoteke. V tej datoteki je nato navedena vsota vseh časov uporabe orodja, torej časov uporabe vseh orodij, ki jih uporabljate znotraj palete.
- I.AFC.DEP: datoteka, v katero TNC shrani krmilne parametre za prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (oglejte si "Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (programska možnost)" na strani 395).
- .H.AFC2.DEP: datoteka, v katero TNC shrani statistične podatke za prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (oglejte si "Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC (programska možnost)" na strani 395).

Spreminjanje MOD-nastavitve odvisnih datotek

- Izbira upravljanja datotek v načinu Shranjevanje/urejanje programa: pritisnite tipko PGM MGT.
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Izbira nastavitve odvisnih datotek: svetlo polje premaknite s puščičnimi tipkami na nastavitev Odvisne datoteke ter s tipko ENT preklopite med SAMODEJNO in ROČNO.



Odvisne datoteke so v upravljanju datotek vidne samo, če ste izbrali nastavitev ROČNO.

Če ima datoteka odvisne datoteke, potem TNC v stolpcu za stanje upravljanja datotek prikazuje znak + (samo če so odvisne datoteke nastavljene na SAMODEJNO).

17.8 Uporabniški parametri za stroj

Uporaba

Za uporabniško nastavljanje strojnih funkcij lahko proizvajalec stroja določi do 16 strojnih parametrov kot uporabniške parametre.



Ta funkcija ni na voljo pri vseh TNC-jih. Upoštevajte priročnik za stroj.



17.9 Prikaz surovca v delovnem prostoru

Uporaba

V načinu Programski test lahko grafično preverite položaj surovca v delovnem prostoru stroja in aktivirate nadzor delovnega prostora v načinu Programski test.

TNC predstavlja delovni prostor kot prozoren kvader, katerega mere so navedene v preglednici **Območje premikanja** (standardna barva: zelena). Mere za delovni prostor dobi TNC iz strojnih parametrov za aktivno območje premikanja. Ker je območje premikanja definirano v referenčnem sistemu stroja, ničelna točka kvadra odgovarja ničelni točki stroja. Položaj ničelne točke stroja v kvadru lahko prikažete s pritiskom gumba M91 (2. orodna vrstica) (standardna barva: bela).

Dodatni prozoren kvader predstavlja surovec, katerega izmere so navedene v preglednici **PRV OBL** (standardna barva: modra). Izmere prevzame TNC iz definicije surovca izbranega programa. Kvader surovca določa koordinatni sistem za vnos, katerega ničelna točka leži na območju premikanja kvadra. Položaj aktivne ničelne točke znotraj območja premikanja lahko prikažete s pritiskom gumba »Prikaži ničelno točko obdelovanca« (2. orodna vrstica).

Za programski test običajno ni pomembno, kje se nahaja surovec znotraj delovnega prostora. Če pa preverjate programe, ki vsebujejo premike z M91 ali M92, morate surovec »grafično« premakniti tako, da ne pride do poškodb konture. V ta namen uporabite gumbe, navedene v naslednji preglednici.

> Če želite opraviti grafično preverjanje kolizije (programska možnost), morate referenčno točko po potrebi zamakniti tako, da ne pride do protikolizijskih opozoril.

> Z gumbom »Prikaz ničelne točke obdelovanca v delovnem prostoru« lahko prikažete položaj surovca v koordinatnem sistemu stroja. Na te koordinate morate nato pozicionirati obdelovanec na mizi stroja, da bodo pri obdelovanju pogoji enaki kot pri preverjanju kolizije.



Razen tega lahko aktivirate nadzor delovnega prostora tudi za način Programski test, da program preverite s trenutno referenčno točko in aktivno območje premikanja (oglejte si naslednjo preglednico, zadnja vrstica).

Funkcija	Gumb
Zamik surovca v levo	\$
Zamik surovca v desno	↔
Zamik surovca naprej	
Zamik surovca nazaj	1 +
Zamik surovca navzgor	† •
Zamik surovca navzdol	↓ ↔
Prikaz surovca glede na določeno referenčno točko: TNC prevzame aktivno referenčno točko (Preset) in aktivne položaje končnega stikala iz strojnih načinov v programskem testu	
Prikaz celotnega območja premikanja glede na predstavljeni surovec	MIN MAX
Prikaz ničelne točke stroja v delovnem prostoru	M91
Prikaz položaja v delovnem prostoru, ki jo določi proizvajalec stroja (npr. točka menjave orodja)	^{M92}
Prikaz ničelne točke obdelovanca v delovnem prostoru	
Vklop/izklop nadzora delovnega prostora pri programskem testu	I→→-I OFF ON



Rotacija celotnega prikaza

Na tretji orodni vrstici so na voljo funkcije, s katerimi lahko zavrtite in prezrcalite celotni prikaz:

Funkcija	Gumbi	
Navpično vrtenje prikaza		
Vodoravno zrcaljenje prikaza		

17.10 lzbira prikaza položaja

Uporaba

Za ročni način in načine programskega teka lahko vplivate na prikaz koordinat:

Slika desno prikazuje različne položaje orodja.

- 1 Začetni položaj
- 2 Ciljni položaj orodja
- 3 Ničelna točka obdelovanca
- 4 Ničelna točka stroja

Za prikaz položaja TNC-ja lahko izberete naslednje koordinate:

Funkcija	Prikaz
Dejanski položaj; trenutni položaj orodja	DEJANSKO
Referenčni položaj; dejanski položaj glede na ničelno točko stroja	REF
Napaka vleke; razlika med želenim in dejanskim položajem	NAP VLEK
Želeni položaj; trenutno določena vrednost s strani TNC-ja	ŽELENO
Preostala pot do programiranega položaja v koordinatnem sistemu; razlika med dejanskim in ciljnim položajem	PREOSTALA POT
Preostala pot do programiranega položaja v aktivnem (ali zavrtenem) koordinatnem sistemu; razlika med dejanskim in ciljnim položajem	RW-3D
Poti premika, ki jih izvedete s funkcijo prekrivanja s krmilnikom (M118) (samo prikaz položaja 2)	M118

Z MOD-funkcijo Prikaz položaja 1 izberete prikaz položaja na prikazu stanju.

Z MOD-funkcijo Prikaz položaja 2 izberete prikaz položaja na dodatnem prikazu stanja.





17.11 Izbira merskega sistema

Uporaba

S to MOD-funkcijo določite, ali naj TNC prikaže koordinate v mm ali palcih (palčni sistem).

- Metrični merski sistem: npr. X = 15,789 (mm); sprememba MODfunkcije mm/palci = mm. Prikaz s tremi mesti za vejico.
- Palčni merski sistem: npr. X = 0,6216 (palci); sprememba MODfunkcije mm/palci = palci. Prikaz s štirimi mesti za vejico.

Če ste aktivirali palčni prikaz, prikazuje TNC tudi pomik v palcih/min. V palčnem programu morate pomik vnesti z za 10 večjim faktorjem.

17.12 Izbira programskega jezika za \$MDI

Uporaba

Z MOD-funkcijo Programski vnos preklopite programiranje datoteke \$MDI.

- Programiranje \$MDI.H v pogovornih oknih z navadnim besedilom: Programski vnos: HEIDENHAIN
- Programiranje \$MDI.I po DIN/ISO: Programski vnos: ISO



17.13 Izbira osi za ustvarjanje G01niza

Uporaba

V polju za vnos določite za izbiro osi, katere koordinate trenutnega položaja orodja želite prevzeti v G01-niz. Ločen niz G01 ustvarite s tipko »Prevzemi dejanski položaj«. Izbira osi se izvede pri strojnih parametrih glede na Bit:

Izbira osi %11111: prevzem osi X, Y, Z, IV., V

Izbira osi %01111: prevzem osi X, Y, Z, IV

Izbira osi %00111: prevzem osi X, Y, Z

Izbira osi %00011: prevzem osi X, Y

Izbira osi %00001: prevzem osi X

4 Vnos omejitev območja premikanja, prikaz ničelne točke

17.14 Vnos omejitev območja premikanja, prikaz ničelne točke

Uporaba

Znotraj največjega dovoljenega območja premikanja lahko omejite dejansko uporabno pot premika za koordinatne osi.

Primer uporabe: protikolizijska zaščita delne naprave.

Največje dovoljeno območje premikanja je omejeno s končnim stikalom programske opreme. Uporabno pot premika omejuje MODfunkcija OBMOČJE PREMIKANJA: pri tem glede na ničelno točko stroja vnesite največje vrednosti za pozitivno in negativno smer osi. Če je stroj opremljen z več območji premikanja, lahko omejitev nastavite za vsako območje posebej (gumb OBMOČJE PREMIKANJA (1) do OBMOČJE PREMIKANJA (3)).

Delo brez omejitve območja premikanja

Za koordinatne osi, po katerih naj se premik opravi brez omejitev območja premikanja, vnesite največjo pot premikanja TNC-ja (+/-99999 mm) kot OBMOČJE PREMIKANJA.

Ugotovitev in vnos največjega območja premikanja

- Izberite prikaz položaja REF.
- Izvedite premik na želene pozitivne in negativne končne položaje X-, Y- in Z-osi.
- Zapišite si vrednosti s predznakom.
- Za izbiro MOD-funkcij pritisnite tipko MOD.
- PODROČJE PREMIKA

Za vnos omejitve območja premikanja pritisnite gumb OBMOČJE PREMIKANJA. Vnesite zapisane vrednosti za osi kot omejitve.

► Za izhod iz MOD-funkcije pritisnite gumb MOD.



Aktivni popravki polmera orodja se pri omejitvah območja premikanja ne upoštevajo.

Omejitve območja premikanja in končna stikala programske opreme se upoštevajo po premiku čez referenčne točke.



X_{max}

Ζ

Z_{max}

Z_{min}

Prikaz referenčne točke

Vrednosti, ki so prikazane na zaslonu desno zgoraj, definirajo trenutno aktivno referenčno točko. Referenčno točko lahko določite ročno ali pa jo aktivirate iz preglednice prednastavitev. Referenčne točke ne morete spremeniti v meniju zaslona.



Prikazane vrednosti so odvisne od konfiguracije vašega stroja.

i
17.15 Prikaz datotek za POMOČ

Uporaba

Datoteke za pomoč pomagajo upravljavcu v primerih, ko je potrebno določeno ravnanje, npr. sproščanje stroja po prekinitvi toka. Tudi dodatne funkcije lahko dokumentirate v datoteki za POMOČ. Slika desno prikazuje prikaz datoteke za POMOČ.



Datoteke za POMOČ niso na voljo na vseh strojih. Za podrobnejše informacije se obrnite na proizvajalca stroja.

Izbira DATOTEK ZA POMOČ

Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.



Za izbiro nazadnje aktivne datoteke za POMOČ pritisnite gumb POMOČ.

Po potrebi prikličite upravljanje datotek (tipka PGM MGT) in izberite drugo datoteko za pomoč.

KUCI	čno obratovanje Progra				ramiranje Mitiranje			
Ũ		Service1.h	lp: Izb	erite ukaz str	oja	iei)	×	
-	*******	*****	******	**			-	M
	III ATTENTION III							
	only for supervisor							
	X++ X-+ Y++	Y Z+. Z-	key					
	or handwheel							5
	service tool	changer						7
	(singl	e arm)					FI I	
#10 #10	01 S to TC pos 02 Z to TC pos 03 Z to TC pos	ition ition put o ition put :	out in				•	
-			-					(e. I
		<u> </u>	0%	S-IST				(e. <u>.</u> –
			0% 0%	S-IST SENmJ		T 1 12:4	42	S100×
	+250.0	00 Y	0% <mark>0%</mark>	S-IST SENmJ	.IMI Z	T 1 12:4	42	5100×
	+250.0	00 Y	0% 0%	S-IST SENmJ +0.000	.IMI Z	T 1 12:4 -560.0	42	S100%
× • • •	+250.0	00 Y 00 #C	0% 0%	S-IST SENm] +0.000 +0.000	.IMI Z	T 1 12:4 -560.0	42	S100%
• • • • • •	+250.0	00 Y 00 #C	0% 0%	S-IST SENmJ +0.000 +0.000	_IMI Z	T 1 12:4 -560.0	42	S100%
• B	+250.0 +0.0	00 Y 00 #C	0% 0%	S-IST SENmJ +0.000 +0.000	Z	T 1 12:4 -560.0	42	
* B	+250.0 +0.0	00 Y 00 #C	0%	S-IST SENm] +0.000 +0.000	IMI Z S1	T 1 12:4 -560.0 0.000	42	© T
× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+250.0 +0.0	00 Y 00 #C	0%	S-IST SENm] +0.000 +0.000 2 5 1875	Z S1 F 0	0.000	42	© 100% © FF (© FF (© ↓ −
кт.	+ 2 5 0 . 0 + 0 . 0	00 Y 00 #C	0%	S-IST SENMJ +0.000 +0.000 z s 1875	_I M I Z S 1 F 0	T 1 12:4 -560.0 0.000 H 5	4 2) 0 0 / 9	

17.16 Prikaz časov delovanja

Uporaba

Z gumbom ČAS STROJA lahko prikažete različne čase delovanja:

Časi delovanja	Pomen
Vklop krmilnega sistema	Čas delovanja krmilnega sistema od zagona dalje.
Vklop stroja	Čas delovanja stroja od zagona dalje.
Programski tek	Čas delovanja krmiljenega delovanja od zagona dalje.



Proizvajalec stroja lahko določi še prikaz dodatnih časov. Upoštevajte priročnik za stroj!

Spodaj na zaslonu lahko vnesete ključno številko, s katero TNC ponastavi prikazane čase. Katere čase TNC ponastavi, določi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Ročno ob	ratovanje	Programiranje in editiranje
Control on Machine on Program run Boindle 51 time Boindle 52 time Akis time Hydraulic time	= 74:54:51 = 71:08:18 = 0:15:08 = 0:03:00 = 0:03:00 = 0:12:35 = 0:00:00	
Code number		KONEC

17.17 Preverjanje diskov

Uporaba

Z gumbom PREVERJANJE DATOTEČNEGA SISTEMA lahko za TNC- in PLC-particijo izvedete preverjanje trdega diska s samodejnim popravilom.



Sistemska particija TNC-ja se samodejno preveri pri vsakem novem zagonu. TNC sporoči napake na sistemski particiji z ustrezno napako.

Izvedba preverjanja nosilca podatkov



Pozor, nevarnost kolizije!

Stroj pred zagonom preverjanja nosilca podatkov preklopite v način ZASILNEGA IZKLOPA. TNC izvede pred preverjanjem ponovni zagon programske opreme!

Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.

Za izbiro funkcij za diagnozo pritisnite gumb DIAGNOZA.

- PREVERITE DATOTEÓNI SISTEM
- Za zagon preverjanja nosilca podatkov pritisnite gumb PREVERJANJE NOSILCA PODATKOV.
- Z gumbom DA znova potrdite zagon: Funkcija zaustavi TNC-programsko opremo in začne s preverjanjem diska. Preverjanje lahko glede na število in velikost datotek, ki so shranjene na trdem disku, traja nekaj časa.
- Na koncu preverjanja TNC prikaže okno z rezultati preverjanja. TNC dodatno zapiše rezultate tudi v dnevnik krmilnega sistema.
- Za ponovni zagon TNC-programske opreme znova pritisnite tipko ENT.

17.18 Nastavitev sistemskega časa

Uporaba

Z gumbom NASTAVITEV DATUMA/ČASA lahko nastavite časovni pas, datum in sistemski čas.

Izvedba nastavitev



Če prestavite časovni pas, datum ali sistemski čas, je treba TNC znova zagnati. TNC prikaže v teh primerih opozorilo, ko zaprete okno.

- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.



- Za prikaz okna časovnega pasu pritisnite gumb NASTAVITEV ČASOVNEGA PASU.
- Na desnem delu z miškinim klikom izberite časovni pas, v katerem se nahajate.
- Na levem delu pojavnega okna izberite, ali želite čas nastaviti ročno (aktivirajte možnost Ročna nastavitev časa) ali da TNC sinhronizira čas s strežnikom (aktivirajte možnost Sinhronizacija časa prek NTPstrežnika).
- Po potrebi nastavite čas z vnosom številk.
- > Za shranitev nastavitev kliknite gumb V redu.
- Za preklic sprememb in izhod iz pogovornega okna kliknite gumb Prekliči.





17.19 Storitve na daljavo

Uporaba

 \bigcirc

Funkcije za storitve na daljavo aktivira in določi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj!

Na TNC-ju sta na voljo dva gumba za storitve na daljavo, da lahko vzpostavite povezavo z dvema različnima servisnima centroma.

TNC nudi možnost storitev na daljavo. Za tovrstne storitve mora biti TNC opremljen z Ethernet-kartico, s katero se lahko dosegajo višje hitrosti prenosa podatkov kot pri serijskem vmesniku RS-232-C.

S programsko opremo HEIDENHAIN TeleService lahko proizvajalec stroja nato za namene diagnoze vzpostavi povezavo s TNC-jem prek ISDN-modema. Na voljo so naslednje funkcije:

- Spletni prenos vsebine zaslona
- Ugotavljanje stanja stroja
- Prenos datotek
- Daljinsko krmiljenje TNC-ja

Priklic/končanje storitev na daljavo

- Izberite poljubni način delovanja stroja.
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.



- Za vzpostavitev povezave s servisnim centrom nastavite gumb SERVIS oz. PODPORA na VKLOP. TNC samodejno prekine povezavo, če se v času (standard: 15 min), ki ga določi proizvajalec stroja, ne prenesejo nobeni podatki.
- Za prekinitev povezave s servisnim centrom nastavite gumb SERVIS oz. PODPORA na IZKLOP. TNC prekine povezavo približno po eni minuti.





17.20 Zunanji dostop

Uporaba



Proizvajalec stroja lahko možnosti zunanjega dostopa konfigurira prek vmesnika LSV-2. Upoštevajte priročnik za stroj!

Z gumbom ZUNANJI DOSTOP lahko omogočite ali onemogočite dostop prek vmesnika LSV-2.

Z vnosom v konfiguracijsko datoteko TNC.SYS lahko imenik vključno z obstoječimi podimeniki zaščitite z geslom. Pri dostopu do podatkov iz tega imenika prek vmesnika LSV-2 se zahteva geslo. V konfiguracijski datoteki TNC.SYS določite pot in geslo za zunanji dostop.



Datoteka TNC.SYS mora biti shranjena v korenskem imeniku TNC:\.

Če vnesete samo en vnos za geslo, se zaščiti celotni pogon TNC:\.

Za prenos podatkov uporabite posodobljeno različico HEIDENHAIN programske opreme TNCremo ali TNCremoNT.

Vnosi v TNC.SYS	Pomen
REMOTE.PERMISSION=	LSV-2-dostop je dovoljen samo za definirane računalnike. Določite seznam imen računalnikov.
REMOTE.TNCPASSWORD=	Geslo za LSV-2-dostop.
REMOTE.TNCPRIVATEPATH=	Pot, ki naj bo zaščitena.

Primer za TNC.SYS

REMOTE.PERMISSION=PC2225;PC3547

REMOTE.TNCPASSWORD=KR1402

REMOTE.TNCPRIVATEPATH=TNC:\RK

Dovolitev/zapora zunanjega dostopa

- Izberite poljubni način delovanja stroja.
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.



- Za dovolitev povezave s TNC-jem nastavite gumb ZUNANJI DOSTOP na VKLOP. TNC dovoli dostop do podatkov prek LSV-2-vmesnika. Pri dostopu do imenika, ki je bil naveden v konfiguracijski datoteki TNC.SYS, je potrebno geslo.
 - Za prepoved povezave s TNC-jem nastavite gumb ZUNANJI DOSTOP na IZKLOP. TNC onemogoča dostop prek LSV-2-vmesnika.



17.21 Delovanje gl.računalnika

Uporaba



Proizvajalec stroja določi postopek in funkcionalnost delovanja glavnega računalnika. Upoštevajte priročnik za stroj!

Z gumbom DELOVANJE GL. RAČUNALNIKA prenesite ukaz zunanjemu glavnemu računalniku, da na primer prenesete podatke na krmiljenje.

Dovolitev/zapora zunanjega dostopa

- Izberite način Shranjevanje/urejanje programa ali Programski test
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.



- Aktivirajte delovanje gl.računalnika: TNC prikaže prazno stran zaslona
- Končajte delovanje gl.računalnika: Pritisnite gumb END



Upoštevajte, da lahko proizvajalec stroja določi, da glavnega računalnika ne smete ročno zapreti; upoštevajte priročnik za stroj.

Upoštevajte, da lahko proizvajalec stroja določi, da je glavni računalnik mogoče tudi oddaljeno samodejno aktivirati; upoštevajte priročnik za stroj.



17.22 Konfiguriranje radijskega krmilnika HR 550 FS

Uporaba

Radijski krmilnik HR 550 FS lahko konfigurirate z gumbom NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA. Na voljo so naslednje funkcije:

- Dodelitev krmilnika določenemu nosilcu
- Nastavitev radijskega kanala
- Analiza frekvenčnega razpona za določanje najboljšega radijskega kanala
- Nastavitev moči oddajanja
- Statistične informacije za kakovost prenosa

Dodelitev krmilnika določenemu nosilcu

- Prepričajte se, da je nosilec krmilnika povezan s strojno opremo krmilnega sistema
- Namestite radijski krmilnik, ki ga želite dodeliti nosilcu, v nosilec.
- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- FUNK-KRMILNIK NASTAVITEV
- Izberite meni za konfiguracijo radijskega krmilnika: pritisnite gumb NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA.
- Kliknite gumb Poveži krmilnik: TNC shrani serijsko številko vstavljenega radijskega krmilnika in jo prikaže v konfiguracijskem oknu, ki je levo ob gumbu Poveži krmilnik.
- Shranite konfiguracijo in zaprite meni za konfiguracijo: pritisnite gumb KONEC.

	Configurat	ion of w	ireless ha	andwheel		+ _ 🗆 ×
Properties Frequency s	pectrum					
Configuration				Statistics		
handwheel serial no.	0026759407		Connect HW	Data packets	11734754	
Channel setting	12		Select channel	Lost packets	0	0,00%
Channel in use	12			CRC error	0	0,00%
Transmitter power	Full power		Set power	Max. successive l	ost 0	
HW in charger						
Status		_				
HANDWHEEL ONL	INE	Error code				
	Stop HW	S	tart handwheel		End	



Nastavitev radijskega kanala

Pri samodejnem zagonu radijskega krmilnika poskuša TNC izbrati radijski kanal z najboljšim radijskim signalom. Če želite sami nastaviti radijski kanal, sledite spodnjim navodilom:

- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.

FUNK-
KRMILNIK
NASTAVITEV

Izberite meni za konfiguracijo radijskega krmilnika: pritisnite gumb NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA.

- Kliknite zavihek Frekvenčni razpon, da ga izberete.
- Kliknite gumb Zaustavi krmilnik: TNC zaustavi povezavo z radijskim krmilnikom in poišče trenutni frekvenčni razpon za vseh 16 kanalov, ki so na voljo.
- Zapomnite si številko kanala z najmanj radijskega prometa (najmanjša črtica).
- Z gumbom Zaženi krmilnik znova aktivirajte krmilnik.
- Kliknite zavihek Lastnosti, da ga izberete.
- Kliknite gumb Izbira kanala: TNC prikaže vse številke kanalov, ki so na voljo. Z miško izberite številko kanala, za katerega je TNC ugotovil, da je na njem najmanj radijskega prometa.
- Shranite konfiguracijo in zaprite meni za konfiguracijo: pritisnite gumb KONEC.

Configuration			Statistics		
handwheel serial no.	0026759407	Connect HW	Data packets	11734754	
Channel setting	12	Select channel	Lost packets	0	0,00%
Channel in use	12		CRC error	0	0,00%
Transmitter power	Full power	Set power	Max. successive lo	st 0	
HW in charger					
status		r			



Nastavitev moči oddajanja



Upoštevajte, da se z zmanjševanjem moči oddajanja zmanjšuje tudi doseg radijskega krmilnika.

- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.
- FUNK-KRMILNIK NASTAVITEV
- Izberite meni za konfiguracijo radijskega krmilnika: pritisnite gumb NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA.
- Kliknite gumb Nastavi moč: TNC prikaže tri nastavitve moči, ki so na voljo. Z miško izberite želeno nastavitev.
- Shranite konfiguracijo in zaprite meni za konfiguracijo: pritisnite gumb KONEC.

Statistika

Pod Statistiko prikazuje TNC informacije o kakovosti prenosa.

Radijski krmilnik se na slabšo kakovost sprejema, ki ne more več zagotavljati dobrega, varnega položaja osi, odzove z zasilnim izklopom.

Na slabšo kakovost sprejema opozarja prikazana vrednost **Izgub. najv. zap.**. Če TNC med normalnim delovanjem radijskega krmilnika večkrat prikaže znotraj želenega polmera za uporabo vrednosti, večje od 2, obstaja večja nevarnost, da se bo povezava prekinila. To lahko preprečite tako, da povečate moč oddajanja in kanal preklopite na manj obremenjenega.

V takih primerih poskusite izboljšati kakovost prenosa tako, da izberete drug kanal (oglejte si "Nastavitev radijskega kanala" na strani 622) ali povečate moč oddajanja (oglejte si "Nastavitev moči oddajanja" na strani 623).

Statistične podatke lahko prikažete na naslednji način:

- Za izbiro MOD-funkcije pritisnite tipko MOD.
- Pomaknite se po orodni vrstici naprej.



Izberite meni za konfiguracijo radijskega krmilnika: pritisnite gumb NASTAVITEV RADIJSKEGA KRMILNIKA: TNC prikazuje meni za konfiguracijo s statističnimi podatki.

handwheel serial no.	0026759407	Connect HW	Data packets	11734754
Channel setting	12	Select channel	Lost packets	0,00
Channel in use	12		CRC error	0,00
Transmitter power	Full power	Set power	Max. successive lo	ost 0
HW in charger				
HW in charger				

Configuration			Statistics	
handwheel serial no.	0026759407	Connect HW	Data packets	734754
Channel setting	12	Select channel	Lost packets	0,00%
Channel in use	12		CRC error	0,00%
Transmitter power	Full power	Set power	Max. successive lost	
HW in charger				
Status				
HANDWHEEL ONL	INE	Error code		
	Stop HW	Start handwheel	End	

17.22 Konfiguriranje radijskega krmilnika HR 550 FS



e e	ditie	TEI	
			57
	VC	2	0,020
	0.016 55	i	0,020
	0,015 55	5	0,250
	0,200 1	30	0,030
3	9-925	15	0,020
	0-016	55	0,250
)	0.200	130	0,026
00	0,016	55	0,02
0	0,016	55	0,25
40	0,200	130	0,0
100	0,016	55	0,0
40	0,016	55	0-5
40	0,200	130	07
100	0,040	45	0,
20	0,040	39	a 0
26	0,040	a 10	0
70	0,04	0 35	

Razpredelnice in preglednice

18.1 Splošni uporabniški parametri

Splošni uporabniški parametri so strojni parametri, ki vplivajo na lastnosti TNC-ja.

Tipični uporabniški parametri so npr.

- jezik pogovornih oken
- lastnosti vmesnikov
- hitrosti premikanja
- poteki obdelave
- prednostno delovanje

Možnosti vnosa za strojne parametre

Strojni parametri se lahko poljubno programirajo kot

- Decimalna števila neposredni vnos številskih vrednosti
- Dualna/binarna števila vnos znaka za odstotek "%" pred številsko vrednostjo
- Heksadecimalna števila vnos znaka za dolar "\$" pred številsko vrednostjo

Primer:

Namesto decimalnega števila 27 lahko navedete tudi binarno število %11011 ali heksadecimalno število \$1B.

Posamezni strojni parametri so lahko hkrati navedeni v različnih številskih sistemih.

Nekateri strojni parametru imajo večkratne funkcije. Navedbena vrednost takih strojnih parametrov izhaja iz vsote posameznih navedbenih vrednosti s predznakom +.

Izbira splošnih uporabniških parametrov

Splošne uporabniške parametre izberete v MOD-funkcijah s ključno številko 123.



V MOD-funkcijah so na voljo tudi strojno specifični UPORABNIŠKI PARAMETRI.

Seznam splošnih uporabniških parametrov

Zunanji prenos podatkov	
Prilagoditev TNC-vmesnika EXT1 (5020.0) in EXT2 (5020.1) zunanji napravi	MP5020.x 7 podatkovnih bitov (ASCII-koda, 8.bit = pariteta): Bit 0 = 0 8 podatkovnih bitov (ASCII-koda, 9.bit = pariteta): Bit 0 = 1
	Zaščitni znak niza (BCC), poljubno: Bit 1 = 0 Zaščitni znak niza (BCC), krmilni znak ni dovoljen: Bit 1 = 1
	Aktivna zaustavitev prenosa z RTS: Bit 2 = 1 Neaktivna zaustavitev prenosa z RTS: Bit 2 = 0
	Aktivna zaustavitev prenosa z DC3: Bit 3 = 1 Neaktivna zaustavitev prenosa z DC3: Bit 3 = 0
	Pariteta znakov s parnimi števili: Bit 4 = 0 Pariteta znakov z neparnimi števili: Bit 4 = 1
	Neželena pariteta znakov: Bit 5 = 0 Želena pariteta znakov: Bit 5 = 1
	Število končnih bitov, ki se pošljejo na koncu znaka: 1 končni bit: Bit 6 = 0 2 končna bita: Bit 6 = 1 1 končni bit: Bit 7 = 1 1 končni bit: Bit 7 = 0
	Primer:
	TNC-vmesnik EXT2 (MP 5020.1) prilagodite zunanji napravi z naslednjo nastavitvijo:
	8 podatkovnih bitov, poljuben BCC, zaustavitev prenosa z DC3, pariteta znakov s parnimi števili, želena pariteta znakov, 2 končna bita
	Vnos za MP 5020.1: %01101001
Določitev vrste vmesnika za EXT1 (5030.0)	MP5030.x
in EXT2 (5030.1)	Standardni prenos: 0 Vmesnik za prenos po nizih: 1
Tinolni ciotomi	
izbira vrste prenosa	MP6010 Tipalni sistem s kabelskim prenosom: 0 Tipalni sistem z IR-prenosom: 1
Pomik pri tipanju za stikalni tipalni sistem	MP6120 1 do 3 000 [mm/min.]
Maksimalna pot premika do tipalne točke	MP6130 0,001 do 99.999,9999 [mm]
Varnostna razdalja od tipalne točke pri samodejnem merjenju	MP6140 0,001 do 99.999,9999 [mm]

Tipalni sistemi	
Hitri tek pri tipanju za stikalni tipalni sistem	MP6150 1 do 300 000 [mm/min.]
Predpozicioniranje s hitrim tekom stroja	MP6151 Predpozicioniranje s hitrostjo iz MP6150 : 0 Predpozicioniranje s hitrim tekom stroja: 1
Merjenje sredinskega zamika tipalnega sistema pri umerjanju stikalnega tipalnega sistema	MP6160 Brez rotacije 3D-tipalnega sistema za 180° pri umerjanju: 0 M-funkcija za rotacijo tipalnega sistem za 180° pri umerjanju: 1 do 999
M-funkcija za usmeritev IR-tipala pred vsakim postopkom merjenja	MP6161 Neaktivna funkcija: 0 Usmeritev neposredno z NC: -1 M-funkcija za usmeritev tipalnega sistema: 1 do 999
Usmeritveni kot za IR-tipalo	MP6162 0 do 359,9999 [°]
Razlika med trenutnim usmeritvenim kotom in usmeritvenim kotom iz MP 6162, iz katerega naj se izvede usmeritev vretena	MP6163 0 do 3,0000 [°]
Samodejno delovanje: IR-tipalo pred tipanjem samodejno usmerite na programirano smer tipanja	MP6165 Neaktivna funkcija: 0 Usmeritev IR-tipala: 1
Ročno delovanje: smer tipanja popravite ob upoštevanju aktivne osnovne rotacije	MP6166 Neaktivna funkcija: 0 Upoštevanje osnovne rotacije: 1
Večkratno merjenje za tipalno funkcijo, ki se lahko programira	MP6170 1 do 3
Zaupno območje za večkratno merjenje	MP6171 0,001 do 0,999 [mm]
Samodejni cikel umerjanja: sredina umeritvenega obroča na X-osi glede na ničelno točko stroja	MP6180.0 (območje premikanja 1) do MP6180.2 (območje premikanja 3) 0 do 99.999,9999 [mm]
Samodejni cikel umerjanja: sredina umeritvenega obroča na Y-osi glede na ničelno točko stroja	MP6181.x (območje premikanja 1) do MP6181.2 (območje premikanja 3) 0 do 99.999,9999 [mm]
Samodejni cikel umerjanja: zgornji rob umeritvenega obroča na Z-osi glede na ničelno točko stroja	MP6182.x (območje premikanja 1) do MP6182.2 (območje premikanja 3) 0 do 99.999,9999 [mm]
Samodejni cikel umerjanja: razdalja pod spodnjim robom obroča, na katerem TNC izvaja umerjanje	MP6185.x (območje premikanja 1) do MP6185.2 (območje premikanja 3) 0,1 do 99.999,9999 [mm]

i ipaini sistemi	
Merjenje polmera s TT 130: smer tipanja	MP6505.0 (območje premikanja 1) do 6505.2 (območje premikanja 3) Pozitivna smer tipanja na referenčni osi kota (0°-os): 0 Pozitivna smer tipanja na +90°-osi: 1 Negativna smer tipanja na referenčni osi kota (0°-os): 2 Negativna smer tipanja na +90°-osi: 3
Pomik pri tipanju za drugo meritev s TT 130, oblika tipala, popravki v TOOL.T	 MP6507 Izračun pomika pri tipanju za drugo meritev s TT 130, z nespremenljivo toleranco: Bit 0 = 0 Izračun pomika pri tipanju za drugo meritev s TT 130, s spremenljivo toleranco: Bit 0 = 1 Nespremenljiv pomik pri tipanju za drugo meritev s TT 130: Bit 1 = 1
Največja dovoljena napaka merjenja s TT	MP6510.0
130 pri merjenju z rotirajočim orodjem	0,001 do 0,999 [mm] (priporočeno: 0,005 mm)
Potrebno za izračun pomika pri tipanju glede na	MP6510.1
MP6570	0,001 do 0,999 [mm] (priporočeno: 0,01 mm)
Pomik pri tipanju za TT 130 pri mirujočem	MP6520
orodju	1 do 3000 [mm/min.]
Izmera polmera s TT 130: razdalja med	MP6530.0 (območje premikanja 1) do MP6530.2 (območje
spodnjim robom orodja in zgornjim robom	premikanja 3)
tipala	0,001 do 99,9999 [mm]
Varnostna razdalja na osi vretena nad	MP6540.0
tipalom TT 130 pri predpozicioniranju	0,001 do 30.000,000 [mm]
Varnostno območje v obdelovalni ravnini	MP6540.1
okoli tipala TT 130 pri predpozicioniranju	0,001 do 30.000,000 [mm]
Hitri tek pri tipalnem ciklu za TT 130	MP6550 10 do 10.000 [mm/min]
M-funkcija za usmeritev vretena pri merjenju posameznih rezil	MP6560 0 do 999 -1: neaktivna funkcija
Meritev z rotirajočim orodjem: dovoljena	MP6570
rotacijska hitrost pri dosegu rezkarja	1,000 do 120,000 [m/min]
Potrebno za izračun števila vrtljajev in pomika pri tipanju	
Meritev z rotirajočim orodjem: največje dovoljeno število vrtljajev	MP6572 0,000 do 1000,000 [U/min] Pri vnosu 0 se število vrtljajev omeni na 1000 vrt/min.



Tipalni sistemi	
Koordinate središča tipala TT 120 glede na ničelno točko stroja	MP6580.0 (območje premikanja 1) X-os
	MP6580.1 (območje premikanja 1) Y-os
	MP6580.2 (območje premikanja 1) Z-os
	MP6581.0 (območje premikanja 2) X-os
	MP6581.1 (območje premikanja 2) Y-os
	MP6581.2 (območje premikanja 2) Z-os
	MP6582.0 (območje premikanja 3) X-os
	MP6582.1 (območje premikanja 3) Y-os
	MP6582.2 (območje premikanja 3) Z-os
Nadzor položajev rotacijskih in vzporednih osi	MP6585 Neaktivna funkcija: 0 Nadzor položaja osi, določljivo bitno kodiranje za vsako os: 1
Definiranje rotacijskih in vzporednih osi, ki naj se nadzorujejo	MP6586.0 Nenadzorovan položaj A-osi: 0 Nadzorovan položaj A-osi: 1
	MP6586.1 Nenadzorovan položaj B-osi: 0 Nadzorovan položaj B-osi: 1
	MP6586.2 Nenadzorovan položaj C-osi: 0 Nadzorovan položaj C-osi: 1
	MP6586.3 Nenadzorovan položaj U-osi: 0 Nadzorovan položaj U-osi: 1
	MP6586.4 Nenadzorovan položaj V-osi: 0 Nadzorovan položaj V-osi: 1
	MP6586.5 Nenadzorovan položaj W-osi: 0 Nadzorovan položaj W-osi: 1
Kinematična optimizacija: tolerančna meja za sporočilo o napaki v načinu Optimiranje	MP6600 0,001 do 0,999

parametri
uporabniški
1 Splošni
18.

Tipalni sistemi		
Kinematična optimizacija: največje dovoljeno odstopanje od vnesenega umeritvenega polmera krogle		MP6601 0,01 do 0,1
Kinematična optimizacija: M-funkcija za pozicioniranje krožne osi		MP6602 Neaktivna funkcija: -1 Pozicioniranje krožne osi prek definirane dodatne funkcije: 0 do 9999
TNC prikari TNC ursiou	alnik	
Cikel 17, 18 in 207: usmeritev vretena na začetku cikla	MP7160 Izvedba usmeritve v Brez izvedbe usmer	retena: 0 itve vretena: 1
Urejanje programirnega mesta	MP7210 TNC s strojem: 0 TNC kot programirne TNC kot programirne	o mesto z aktivnim PLC-jem: 1 o mesto z neaktivnim PLC-jem: 2
Potrditev pogovornega okna za prekinitev toka po vklopu	MP7212 Potrditev s tipko: 0 Samodejna potrditev	<i>/</i> : 1
DIN/ISO- programiranje: določitev dolžine koraka številk nizov	MP7220 0 do 150	
Izbira zapore vrst datotek	MP7224.0 Vse vrste datotek lal Blokiranje izbire prog Blokiranje izbire DIN Blokiranje izbire preg Blokiranje izbire preg Blokiranje izbire preg Blokiranje izbire preg	hko izberete z gumbom: %0000000 gramov HEIDENHAIN (gumb PRIKAZ .H): Bit 0 = 1 I/ISO-programov (gumb PRIKAZ .I): Bit 1 = 1 glednic orodij (gumb PRIKAZ .T): Bit 2 = 1 glednic ničelnih točk (gumb PRIKAZ .D): Bit 3 = 1 glednic palet (gumb PRIKAZ .P): Bit 4 = 1 edilnih datotek (gumb PRIKAZ .A): Bit 5 = 1 glednic točk (gumb PRIKAZ .PNT): Bit 6 = 1
Blokiranje urejanja vrst datotek	MP7224.1 Neblokiran urejevalr Blokiran urejevalnik	nik: %0000000 za
Napotek: Če blokirate vrste datotek, TNC izbriše vse datoteke te vrste.	 HEIDENHAIN-pro DIN/ISO-programi Preglednice orodij Preglednice ničelr Preglednice palet: Besedilne datotek Preglednice točk: 	grami: Bit 0 = 1 : Bit 1 = 1 : Bit 2 = 1 nih točk: Bit 3 = 1 Bit 4 = 1 e: Bit 5 = 1 Bit 6 = 1

Blokada gumba pri preglednicah	MP7224.2 Neblokiran gumb VKLOP/IZKLOP UREJANJA: %0000000 Blokiran gumb VKLOP/IZKLOP UREJANJA za
	Brez funkcije: Bit 0 = 1
	Brez funkcije: Bit 1 = 1
	Preglednice orodij: Bit 2 = 1
	Preglednice nicelnih tock: Bit 3 = 1
	Preglednice palet: Bit 4 = 1
	Drez lulikuje. Bit 5 - 1 Dreziednice tečk: Bit 6 - 1
Konfiguriranje preglednic palet	MP7226.0 Neaktivna preglednica palet: 0 Število palet na preglednico palet: 1 do 255
Konfiguriranje datotek ničelnih točk	MP7226.1 Neaktivna preglednica ničelnih toč: 0 Število ničelnih točk na preglednico ničelnih točk: 1 do 255
Dolžina programa, do katere naj se preverijo LBL-številke	MP7229.0 Nizi 100 do 9999
Dolžina programa, do katere naj se preverijo FK-nizi	MP7229.1 Nizi 100 do 9999
Določitev jezika pogovornih oken	MP7230.0 do MP7230.3 Angleško: 0 Nemško: 1 Češko: 2 Francosko: 3 Italijansko: 4 Špansko: 5 Portugalsko: 6 Švedsko: 7 Dansko: 8 Finsko: 9 Nizozemsko: 10 Poljsko: 11 Madžarsko: 12 Rezervirano: 13 Rusko (cirilica): 14 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Kitajsko (tradicionalno): 15 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Kitajsko (tradicionalno): 16 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Kitajsko (tradicionalno): 16 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Slovensko: 17 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Norveško: 18 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Slovensko: 19 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Slovaško: 19 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Slovaško: 19 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Slovaško: 21 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Romunsko: 24 (na voljo samo od MC 422 B dalje) Pomba: latvijski, estonski in litovski jezik pogovornih oken ni več podprt. Pri ustrezni nastavitvi MP7230 prikazuje TNC angleška pogovorna okna.

TNC-prikazi, TNC-urejevalnik		
Konfiguriranje preglednice orodij	 MP7260 Neaktivno: 0 Število orodij, ki jih TNC ustvari pri odprtju nove preglednice orodij: 1 do 254 Če potrebujete več kot 254 orodij, lahko preglednico orodij razširite s funkcijo DODAJ N VRSTIC NA KONCU, oglejte si "Podatki o orodju", stran 174 	
Konfiguriranje preglednice mest orodij	MP7261.0 (zalogovnik 1) MP7261.1 (zalogovnik 2) MP7261.2 (zalogovnik 3) MP7261.3 (zalogovnik 4) MP7261.4 (zalogovnik 5) MP7261.5 (zalogovnik 6) MP7261.6 (zalogovnik 7) MP7261.7 (zalogovnik 8) Neaktivno: 0 Število mest v zalogovniku orodij: 1 do 9999 Če v MP 7261.1 do MP7261.7 vnesete vrednost 0, uporabi TNC samo en zalogovnik orodij.	
Indiciranje številk orodij, da se pod eno številko orodja shrani več podatkov o popravkih	MP7262 Neindicirano: 0 Število dovoljenih indiciranj: 1 do 9	
Konfiguracija preglednice orodij in preglednice mest	 MP7263 Konfiguracijske nastavitve za preglednico orodij in preglednico mest: %0000 Prikaz gumba PROSTORSKA PREGLEDNICA v preglednici orodij: Bit 0 = 0 Brez prikaza gumba PROSTORSKA PREGLEDNICA v preglednici orodij: Bit 0 = 1 Zunanji prenos podatkov: samo prenos prikazanih stolpcev: Bit 1 = 0 Zunanji prenos podatkov: prenos vseh stolpcev: Bit 1 = 1 Prikaz gumba VKLOP/IZKLOP UREJANJA v preglednici mest: Bit 2 = 0 Brez prikaza gumba VKLOP/IZKLOP UREJANJA v preglednici mest: Bit 2 = 1 Aktivna gumba VRNITEV STOLPEC T in VRNITEV PREGLEDNICA MEST: Bit 3 = 0 Neaktivna gumba VRNITEV STOLPEC T in VRNITEV PREGLEDNICA MEST: Bit 3 = 1 Brisanje orodij ni dovoljeno, če je v preglednici mest: Bit 4 = 0 Brisanje orodij, ki so v preglednici mest, s potrditvijo: Bit 5 = 0 Brisanje izbranih orodij brez potrditve: Bit 6 = 0 Brisanje izbranih orodij s potrditvijo: Bit 6 = 1 	



Konfiguracija preglednice orodij (neprikazano: 0):	MP7266.0 Ime orodja – NAME: 0 do 42; širina stolpca: 32 znakov MP7266 1
številka stolpca v preglednici orodij za	Dolžina orodja – L: 0 do 42; širina stolpca: 11 znakov MP7266.2
programmer or our j zu	Polmer orodja – R: 0 do 42; širina stolpca: 11 znakov
	Polmer orodja 2 – R2: 0 do 42; širina stolpca: 11 znakov
	Predizmera dolžine – DL: 0 do 42; širina stolpca: 8 znakov
	Predizmera polmera – DR: 0 do 42; širina stolpca: 8 znakov
	Predizmera polmera 2 – DR2: 0 do 42; širina stolpca: 8 znakov
	Blokirano orodje – TL: 0 do 42; širina stolpca: 2 znaka
	Nadomestno orodje – RT: 0 do 42 ; širina stolpca: 5 znakov
	MP7206.9 Maksimalna življenjska doba – TIME1: 0 do 42; širina stolpca: 5 znakov
	MP7266.10 Maksimalna življenjska doba pri TOOL CALL – TIME2: 0 do 42; širina stolpca: 5 znakov
	Trenutna življenjska doba – CUR. TIME: 0 do 42 ; širina stolpca: 8 znakov
	MP7266.12 Opomba k orodju – DOC: 0 do 42; širina stolpca: 16 znakov
	MP7266.13 Število rezil – CUT.: 0 do 42; širina stolpca: 4 znaki
	Toleranca za prepoznavanje obrabe dolžine orodja – LTOL: 0 do 42 ; širina stolpca: 6 znakov
	MP7266.15 Toleranca za prepoznavanje obrabe polmera orodja – RTOL: 0 do 42; širina stolpca: 6 znakov
	MP7266.16 Smer rezanja – DIRECT.: 0 do 42; širina stolpca: 7 znakov
	MP7266.17 PLC-stanje – PLC: 0 do 42; širina stolpca: 9 znakov
	MP7266.18 Dodatni premik orodja na orodni osi k MP6530 – TT:L-OFFS: 0 do 42; širina stolpca: 11 znakov
	Zamik orodja med sredino tipala in sredino orodja – TT:R-OFFS: 0 do 42 ; širina stolpca: 11 znakov

Konfiguracija	MP7266.20
preglednice orodij	Toleranca za prepoznavanje zloma dolžine orodja – LBREAK.: 0 do 42; širina stolpca: 6 znakov
(neprikazano: 0);	MP7266.21
številka stolpca v preglednici orodij za	Toleranca za prepoznavanje zloma polmera orodja – RBREAK: 0 do 42 ; širina stolpca: 6 znakov MP7266.22
	Dolžina rezila (cikel 22) – LCUTS: 0 do 42 ; širina stolpca: 11 znakov
	Maksimalni vbodni kot (cikel 22) – ANGLE.: 0 do 42; širina stolpca: 7 znakov
	MP7266.24 Vrsta orodja –TYP: 0 do 42 ; širina stolpca: 5 znakov
	MP7266.25 Rezilni material orodia – TMAT: 0 do 42 : širina stolpca: 16 znakov
	MP7266.26
	Preglednica podatkov za rezanje – CDT: 0 do 42; širina stolpca: 16 znakov MP7266.27
	PLC-vrednost – PLC-VAL: 0 do 42; širina stolpca: 11 znakov MP7266.28
	Sredinski zamik tipala na glavne osi – CAL-OFF1: 0 do 42 ; širina stolpca: 11 znakov MP7266 29
	Sredinski zamik tipala na pomožni osi – CALL-OFF2: 0 do 42 ; širina stolpca: 11 znakov MP7266.30
	Kot vretena pri umerjanju – CALL-ANG: 0 do 42 ; širina stolpca: 11 znakov MP7266.31
	Vrsta orodja za preglednico mest – PTYP: 0 do 42 ; širina stolpca: 2 znaka MP7266.32
	Omejitev števila vrtljajev vretena – NMAX: 0 do 42 ; širina stolpca: 6 znakov MP7266.33
	Odmik pri NC-zaustavitvi – LIFTOFF: 0 do 42 ; širina stolpca: 1 znak MP7266.34
	Od stroja odvisna funkcija – P1: 0 do 42 ; širina stolpca: 10 znakov MP7266.35
	Od stroja odvisna funkcija – P2: 0 do 42 ; širina stolpca: 10 znakov MP7266.36
	Od stroja odvisna funkcija – P3: 0 do 42 ; širina stolpca: 10 znakov MP7266 37
	Kinematičen opis, odvisen od orodja – KINEMATIC: 0 do 42 ; širina stolpca: 16 znakov MP7266 38
	Kot konice T_ANGLE: 0 do 42; širina stolpca: 9 znakov MP7266 39
	Višina navoja PITCH: 0 do 42 ; širina stolpca: 10 znakov MP7266 40
	Prilagodljivo krmiljenje pomika AFC: 0 do 42 ; širina stolpca: 10 znakov
	Toleranca za prepoznavanje obrabe polmera orodja 2 – R2TOL: 0 do 42; širina stolpca: 6 znakov MP7266.42
	Ime preglednice korekcijskih vrednosti za od prijemnega kota odvisen 3D-popravek polmera orodja
	MP7266.43 Datum/ura zadniega priklica orodia



Konfiguracija preglednice mest orodij (neprikazano: 0); štavilka otologa v	MP7267.0 Številka orodja – T: 0 do 20 MP7267.1
preglednici mest za	MP7267 2
progreamer meet zu	Fiksno mesto – F: 0 do 20
	MP7267.3
	Blokirano mesto – L: 0 do 20
	MP7267.4
	PLC-stanje – PLC: 0 do 20 MP7267.5
	Ime orodja iz preglednice orodij – TNAME: 0 do 20 MP7267.6
	Ime orodja iz preglednice orodij – DOC: 0 do 20 MP7267.7
	Vrsta orodja – PTYP: 0 do 20
	MP7267.8
	Vrednost za PLC – P1: 0 do 20
	MP7267.9
	Viednost za PLC – P2: 0 do 20 MD7267 10
	Vrednost za PLC – P3: 0 do 20
	MP7267.11
	Vrednost za PLC – P4: 0 do 20
	MP7267.12
	Vrednost za PLC – P5: 0 do 20
	MP7267.13 Dezenvirene meete DSV/: 0 de 20
	MP7267.14
	Blokiranje mesta zgoraj – LOCKED ABOVE: 0 do 20
	MP7267.15
	Blokiranje mesta spodaj – LOCKED_BELOW: 0 do 20
	MP7267.16
	Blokiranje mesta levo – LOCKED_LEF I: 0 do 20
	Blokiranie mesta desno – LOCKED, BIGHT: 0 do 20
	MP7267.18
	S1-vrednost za PLC – P6: 0 do 20
	MP7267.19
	S2-vrednost za PLC – P7: 0 do 20

Konfiguracija preglednice referenčnih točk (neprikazano: 0); številka stolpca v preglednici referenčnih točk za	$\begin{array}{l} \mbox{MP7268.0} \\ \mbox{Opomba} - \mbox{DOC: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.1} \\ \mbox{Osnovna rotacija} - \mbox{ROT: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.2} \\ \mbox{Referenčna točka X-os} - \mbox{X: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.3} \\ \mbox{Referenčna točka Y-os} - \mbox{Y: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.4} \\ \mbox{Referenčna točka Z-os} - \mbox{Z: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.5} \\ \mbox{Referenčna točka A-os} - \mbox{A: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.6} \\ \mbox{Referenčna točka B-os} - \mbox{B: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.7} \\ \mbox{Referenčna točka C-os} - \mbox{C: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.8} \\ \mbox{Referenčna točka U-os} - \mbox{U: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.9} \\ \mbox{Referenčna točka V-os} - \mbox{V: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{MP7268.10} \\ \mbox{Referenčna točka W-os} - \mbox{W: 0 do 11} \\ \mbox{ReferencMP7268.10} \\ Re$
Način delovanja Ročno delovanje: prikaz pomika	MP7270 Prikaz pomika F samo ob pritisku tipke za smer osi: 0 Prikaz pomika F tudi, če tipka za smer osi ni bila pritisnjena (pomik, ki je bil definiran z gumbom F ali pomik "najpočasnejše" osi): 1
Določitev decimalnega znaka	MP7280 Prikaz vejice kot decimalnega znaka: 0 Prikaz pike kot decimalnega znaka: 1
Shranjevanje programa: prikaz večvrstičnih NC-nizov	MP7281.0 Vedno popoln prikaz NC-niza: 0 Popoln prikaz samo trenutnega NC-niza: 1 Popoln prikaz NC-niza samo pri urejanju: 2
Način programskega teka: prikaz večvrstičnih NC-nizov	MP7281.1 Vedno popoln prikaz NC-niza: 0 Popoln prikaz samo trenutnega NC-niza: 1 Popoln prikaz NC-niza samo pri urejanju: 2
Prikaz položaja na orodni osi	 MP7285 Prikaz se nanaša na referenčno točko orodja: 0 Prikaz na orodni osi se nanaša na čelno površino orodja: 1
Korak prikaza za	

TNC-prikazi, TNC-urejevalnik		
Korak prikaza	MP7290.0 (X-os) do MP7290.13 (14. os) 0,1 mm: 0 0,05 mm: 1 0,01 mm: 2 0,005 mm: 3 0,001 mm: 4 0,0005 mm: 5 0,0001 mm: 6	
Blokiranje določitve referenčne točke v preglednici prednastavitev	MP7294 Neblokirano določanje referenčne točke: %000000000000000000000000000000000000	
Blokirano določanje referenčne točke	MP7295 Neblokirano določanje referenčne točke: %000000000000000000000000000000000000	
Blokiranje postavljanja naveznih točk z oranžnimi osnimi tipkami	MP7296 Neblokirano določanje referenčne točke: 0 Blokirano določanje referenčne točke z oranžnimi osnimi tipkami: 1	

Ponastavitev prikaza stanja, Q-parametrov, podatkov o orodju in časa obdelave	MP7300 Pozor: iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nastavitev od 0 do 3! Drugače TNC izbriše podatke o orodju. Celotna ponastavitev ob izbiri programa: 0 Celotna ponastavitev ob izbiri programa in pri M2, M30, END PGM: 1 Samo ponastavitev prikaza stanja, časa obdelave in podatkov o orodju ob izbiri programa: 2 Samo ponastavitev prikaza stanja, časa obdelave in podatkov o orodju ob izbiri programa in pri M2, M30, END PGM: 3 Ponastavitev prikaza stanja, časa obdelave in Q-parametrov ob izbiri programa: 4 Ponastavitev prikaza stanja, časa obdelave in Q-parametrov ob izbiri programa in pri M2, M30, END PGM: 5 Ponastavitev prikaza stanja in časa obdelave ob izbiri programa: 6 Ponastavitev prikaza stanja in časa obdelave ob izbiri programa in pri M2, M30, END PGM: 7
Določitve za grafični prikaz	MP7310 Grafični prikaz v treh ravninah po DIN 6, del 1, način projekcije 1: Bit 0 = 0 Grafični prikaz v treh ravninah po DIN 6, del 1, način projekcije 2: Bit 0 = 1 Prikaz nove BLK FORM pri ciklu 7 NIČELNA TOČKA glede na staro ničelno točko: Bit 2 = 0 Prikaz nove BLK FORM pri ciklu 7 NIČELNA TOČKA glede na novo ničelno točko: Bit 2 = 1 Neprikaz položaja kazalca pri prikazu v treh ravninah: Bit 4 = 0 Neprikaz položaja kazalca pri prikazu v treh ravninah: Bit 4 = 1 Aktivne programske funkcije nove 3D-grafike: Bit 5 = 0 Neaktivne programske funkcije nove 3D-grafike: Bit 5 = 1
Omejitev rezne dolžine orodja, ki naj se simulira. Aktivno samo, če ni definiran LCUTS	 MP7312 O do 99.999,9999 [mm] Faktor, s katerim se pomnoži premer orodja, da se zviša hitrost simulacije. Če vnesete 0, domneva TNC neskončno dolgo rezno dolžino, kar znatno zviša hitrost simulacije.
Grafična simulacija brez programirane osi vretena: polmer orodja	MP7315 0 do 99.999,9999 [mm]
Grafična simulacija brez programirane osi vretena: globina prodiranja	MP7316 0 do 99.999,9999 [mm]
Grafična simulacija brez programirane osi vretena: M-funkcija za zagon	MP7317.0 0 do 88 (0: neaktivna funkcija)
Grafična simulacija brez programirane osi vretena: M-funkcija za konec	MP7317.1 0 do 88 (0: neaktivna funkcija)
Nastavitev ohranjevalnika zaslona	MP7392.0 0 do 99 [min] Čas v minutah, po katerem se vklopi ohranjevalnik zaslona (0: neaktivna funkcija)
	MP7392.1 Neaktiven ohranjevalnik zaslona: 0 Standardni ohranjevalnik zaslona X-strežnika: 1 3D-črtni vzorec: 2

1

Obdelava in programski tek	
Učinkovitost cikla 11 FAKTOR MERILA	MP7410 FAKTOR MERILA deluje na treh oseh: 0 FAKTOR MERILA deluje samo v obdelovalni ravnini: 1
Upravljanje podatkov o orodju/podatki o umerjanju	 MP7411 TNC notranje shrani podatke za umerjanje tipalnega sistema: +0 TNC uporabi kot podatke za umerjanje tipalnega sistema vrednosti popravkov tipalnega sistema iz preglednice orodij: +1
SL-cikli	MP7420 Za cikle 21, 22, 23, 24 velja:Obodno rezkanje v smeri urinih kazalcev za otoke in v nasprotni smeri urinih kazalcev za žepe: Bit 0 = 0 Obodno rezkanje v smeri urinih kazalcev za žepe in v nasprotni smeri urinih kazalcev za otoke: Bit 0 = 1 Obodno rezkanje pred izvrtanjem: Bit 1 = 0 Obodno rezkanje pred izvrtanjem: Bit 1 = 1 Združevanje popravljenih kontur: Bit 2 = 0 Združevanje nepopravljenih kontur: Bit 2 = 1 Izvrtanje do globine žepa: Bit 3 = 0 Žep pred vsakim nadaljnjim primikom povsem obrezkajte in izvrtajte: Bit 3 = 1 Za cikle 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24 velja:
Cikel 4 REZKANJE ŽEPOV, cikel 5 KROŽNI ŽEP: faktor prekrivanja	MP7430 0,1 do 1,414
Dopustno odstopanje polmera kroga na končni točki kroga v primerjavi z začetno točko kroga	MP7431 0,0001 do 0,016 [mm]
Toleranca končnega stikala za M140 in M150	MP7432 Neaktivna funkcija: 0 Toleranca, za katero je še dovoljeno prekoračiti programsko končno stikalo z M140/M150: 0,0001 do 1,0000

Obdelava in programsk	ki tek	
-----------------------	--------	--

Način delovanja različnih dodatnih M-funkcij Napotek: Faktorje k _V določi proizvajalec stroja. Upoštevajte priročnik za stroj.	MP7440 Zaustavitev programskega teka pri M6: Bit 0 = 0 Brez zaustavitve programskega teka pri M6: Bit 0 = 1 Brez priklica cikla z M89: Bit 1 = 0 Priklic cikla z M89: Bit 1 = 1 Zaustavitev programskega teka pri M-funkcijah: Bit 2 = 0 Brez zaustavitve programskega teka pri M-funkcijah: Bit 2 = 1 Faktorjev k_V ni mogoče preklopiti z M105 in M106: Bit 3 = 0 Faktorje k_V je mogoče preklopiti z M105 in M106: Bit 3 = 1 Pomik na orodni osi z M103 F Neaktivno zmanjšanje: Bit 4 = 0 Pomik na orodni osi z M103 F Aktivna zaustavitev pri pozicioniranju z rotacijskimi osmi: Bit 6 = 0 Aktivna natančna zaustavitev pri pozicioniranju z rotacijskimi osmi: Bit 6 = 1
Sporočilo o napaki pri priklicu cikla	MP7441 Prikaz sporočila o napaki ob neaktivnosti M3/M4: Bit 0 = 0 Preklic sporočila o napaki ob neaktivnosti M3/M4: Bit 0 = 1 Rezervirano: Bit 1 Preklic sporočila o napaki ob pozitivno programirani globini: Bit 2 = 0 Prikaz sporočila o napaki ob pozitivno programirani globini: Bit 2 = 1
M-funkcija za usmeritev vretena v obdelovalnih ciklih	MP7442 Neaktivna funkcija: 0 Usmeritev neposredno z NC: -1 M-funkcija za usmeritev vretena: 1 do 999
Najvišja dovoljena hitrost podajanja orodja pri prednostnem pomiku 100% v načinu programskega teka	MP7470 0 do 99.999 [mm/min]
Pomik za izravnalne premike rotacijskih osi	MP7471 0 do 99.999 [mm/min]
Združljivostmi strojni parametri za preglednico ničelnih točk	MP7475 Zamiki ničelnih točk se nanašajo na ničelno točko obdelovanca: 0 Pri vnosu 1 v starejših TNC-krmilnih sistemih in v programski opremi 340420-xx se zamiki ničelnih točk nanašajo na ničelno točko stroja. Ta funkcija zdaj ni več na voljo. Namesto preglednic ničelnih točk, povezanih z REF, zdaj uporabite preglednico prednastavitev (oglejte si "Upravljanje referenčnih točk v preglednici referenčnih točk" na strani 508).
Čas, ki naj se dodatno izračuna za trajanje uporabe	MP7485 0 do 100 [%]



18.2 Dodelitev vtikačev in priključni kabli za podatkovne vmesnike

Vmesnik naprav V.24/RS-232-C HEIDENHAIN



Vmesnik je v skladu z EN 50 178 "varnostna nizka napetost".

Upoštevajte, da sta PIN 6 in 8 povezovalnega kabla 274545 premoščena.

Pri uporabi 25-polnega adapterja:

TNC		VB 365725-xx Adapter 310085-01		r -01	VB 274545-xx				
Vtič	Dodelitev	Vtičnica	Barva	Vtičnica	Vtič	Vtičnica	Vtič	Barva	Vtičnica
1	nedodeljeno	1		1	1	1	1	belo/rjavo	1
2	RXD	2	rumeno	3	3	3	3	rumeno	2
3	TXD	3	zeleno	2	2	2	2	zeleno	3
4	DTR	4	rjavo	20	20	20	20	rjavo	8
5	signal GND	5	rdeče	7	7	7	7	rdeče	7
6	DSR	6	modro	6	6	6	6		6
7	RTS	7	sivo	4	4	4	4	sivo	5
8	CTS	8	roza	5	5	5	5	roza	4
9	nedodeljeno	9					8	vijoličasto	20
ohišje	zunanja zaščita	ohišje	zunanja zaščita	ohišje	ohišje	ohišje	ohišje	zunanja zaščita	ohišje

Pri uporabi 9-polnega adapterja:

TNC		VB 355484-xx			Adapter 363987-0	Adapter 363987-02		VB 366964-xx		
Vtič	Dodelitev	Vtičnica	Barva	Vtič	Vtičnica	Vtič	Vtičnic a	Barva	Vtičnica	
1	nedodeljeno	1	rdeče	1	1	1	1	rdeče	1	
2	RXD	2	rumeno	2	2	2	2	rumeno	3	
3	TXD	3	belo	3	3	3	3	belo	2	
4	DTR	4	rjavo	4	4	4	4	rjavo	6	
5	signal GND	5	črno	5	5	5	5	črno	5	
6	DSR	6	vijoličasto	6	6	6	6	vijoličasto	4	
7	RTS	7	sivo	7	7	7	7	sivo	8	
8	CTS	8	belo/zeleno	8	8	8	8	belo/zeleno	7	
9	nedodeljeno	9	zeleno	9	9	9	9	zeleno	9	
ohišje	zunanja zaščita	ohišje	zunanja zaščita	ohišje	ohišje	ohišje	ohišje	zunanja zaščita	ohišje	

Zunanje naprave

Dodeljenost vtikačev na zunanjih napravah se lahko bistveno razlikuje od dodeljenosti vtikačev na napravi HEIDENHAIN.

Odvisna je od naprave in vrste prenosa. Dodeljenost vtikačev adapterja si oglejte v naslednji preglednici.

Adapter 363987-02		VB 366964-xx				
Vtičnica	Vtič	Vtičnica	Barva	Vtičnica		
1	1	1	rdeče	1		
2	2	2	rumeno	3		
3	3	3	belo	2		
4	4	4	rjavo	6		
5	5	5	črno	5		
6	6	6	vijoličasto	4		
7	7	7	sivo	8		
8	8	8	belo/zeleno	7		
9	9	9	zeleno	9		
ohišje	ohišje	ohišje	zunanja zaščita	ohišje		



Vmesnik V.11/RS-422

Na vmesnik V.11 se priključijo samo zunanje naprave.



Vmesnik je v skladu z EN 50 178 "varnostna nizka napetost".

Dodelitev vtikačev na TNC-logični enoti (X28) in na adapterju sta identična.

TNC		VB 355484-	xx	Adapter 363987-01		
Vtičnica	Dodelitev	Vtič	Barva	Vtičnica	Vtič	Vtičnica
1	RTS	1	rdeče	1	1	1
2	DTR	2	rumeno	2	2	2
3	RXD	3	belo	3	3	3
4	TXD	4	rjavo	4	4	4
5	signal GND	5	črno	5	5	5
6	CTS	6	vijoličasto	6	6	6
7	DSR	7	sivo	7	7	7
8	RXD	8	belo/zeleno	8	8	8
9	TXD	9	zeleno	9	9	9
ohišje	zunanja zaščita	ohišje	zunanja zaščita	ohišje	ohišje	ohišje

RJ45-vtičnica Ethernet-vmesnika

Maksimalna dolžina kabla:

- Nezaščiteno: 100 m
- Zaščiteno: 400 m

Pin	Signal	Opis
1	TX+	pošiljanje podatkov
2	TX-	pošiljanje podatkov
3	REC+	sprejemanje podatkov
4	so prosta	
5	so prosta	
6	REC-	sprejemanje podatkov
7	so prosta	
8	so prosta	

18.3 Tehnične informacije

Razlaga simbolov

- Standard
- osna možnost
- programska možnost 1
- Programska možnost 2

Uporabniške funkcije	
Kratek opis	 Osnovna izvedba: 3 osi in vreteno 16 dodatnih osi ali 15 dodatnih osi in 2. vreteno
	Digitalno krmiljenje toka in števila vrtljajev
Programski vnos	V pogovorna okna z navadnim besedilom HEIDENHAIN s smarT.NC in po DIN/ISO
Vnos položajev	 Želeni položaji za premice in kroge v pravokotnih koordinatah ali polarnih koordinatah Absolutne ali inkrementalne mere Prikaz in vnos v mm ali palcih
	Prikaz poti krmilnika pri obdelavi s prekrivanjem s krmilnikom
Popravki orodja	 Polmer orodja v obdelovalni ravnini in dolžina orodja Predizračun konture s popravljenim polmerom do 99 nizov (M120) Tridimenzionalna popravek polmera orodja za naknadno spreminjanje podatkov o orodju, ne da bi morali program znova izračunati
Preglednice orodij	Več preglednic orodij z do 30.000 orodji
Preglednice s podatki za rezanje	Preglednice s podatki za rezanje za samodejni izračun števila vrtljajev vretena in pomik iz orodno specifičnih podatkov (hitrost reza, pomik na zob)
Nespremenljiva hitrost podajanja orodja	 Glede na središče poti orodja Glede na rezilo orodja
Vzporedno delovanje	Ustvarjanje programa z grafično podporo, medtem ko se obdeluje drug program
3D-obdelava (programska možnost 2)	 3D-popravek orodja z vektorjem, normalnim vektorjemna ploskev Spreminjanje položaja vrtljive glave z elektronskim krmilnikom med programskim
	tekom; položaj konice orodja se ohrani (TCPM = Tool Center Point Management)
	 Držanje orodja navpično na konturo Dopravak polmoro predio povpično po omor promikanja in omor predio
	 Interpolacija s polinomskim zlepkom
Obdelava na vrtljivi mizi (programska možnost 1)	 ◆Programiranje kontur na odvoju valja ◆Pomik v mm/min



Uporabniške funkcije	
Konturni elementi	 Premica Posneti rob Krožnica Središče kroga Polmer kroga Tangencialno nadaljevanje krožnice Zaobljenje robov
Primik na konturo in odmik s konture	 Preko premice: tangencialno ali pravokotno Preko kroga
Prosto programiranje kontur (FK)	Prosto programiranje kontur FK v pogovornih oknih z navadnim besedilom HEIDENHAIN z grafično podporo za obdelovance, ki niso dimenzionirani v skladu z NC
Programski skoki	 Podprogrami Ponovitev dela programa Poljubni program kot podprogram
Obdelovalni cikli	 Vrtalni cikli za vrtanje, globinsko vrtanje, povrtavanje, izstruževanje, grezenje, vrtanje navojev z izravnalno vpenjalno glavo in brez Cikli za rezkanje notranjih in zunanjih navojev Grobo in fino rezkanje pravokotnih in krožnih žepov Cikli za vrstno rezkanje ravnih in poševnokotnih površin Cikli za rezkanje ravnih in krožnih utorov Točkovni vzorec na krogu in črtah Konturni žep – tudi konturno vzporedno Konturni segment Dodatno so lahko integrirani obdelovalni cikli, ki jih posebej ustvaril proizvajalec stroja
Preračunavanje koordinat	 Premikanje, rotiranje, zrcaljenje Faktor merila (osno specifičen) Vrtenje obdelovalne ravnine (programska možnost 1)
Q-parametri Programiranje s spremenljivkami	 Matematične funkcije =, +, -, *, /, sin α, cos α Relacijski operatorji (=, =/, <, >) Računanje z oklepaji tan α, arcus sin, arcus cos, arcus tan, aⁿ, eⁿ, ln, log, absolutna vrednost števila, konstanta π, negiranje, zaokroževanje decimalnih števil za ali pred decimalno vejico Funkcije za izračun kroga Parametri nizov
Pomoč pri programiranju	 Kalkulator Kontekstna pomoč pri sporočanju napak Sistem kontekstne pomoči TNCguide (funkcija FCL3) Grafična podpora pri programiranju ciklov Nizi opomb v NC-programu
Učenje	Dejanski položaji se neposredno prevzamejo v NC-program

Razpredelnice in preglednice

1



Uporabniške funkcije	
Testna grafika	Grafična simulacija poteka obdelave, tudi če se izvaja drug program
Vrste prikaza	Pogled od zgoraj/prikaz v treh ravninah/3D-prikaz
	Povečanje izseka
Programirna grafika	V načinu "Shranjevanje programa" se hkrati narišejo tudi vneseni NC-nizi (2D-črtna grafika), tudi če se izvaja drug program
Obdelovalna grafika Vrste prikaza	Grafični prikaz programa, ki se izvaja, v pogledu od zgoraj/kot prikaz v treh ravninah/kot 3D-prikaz
Čas obdelave	Izračun časa obdelave v načinu "Programski test"
	Prikaz trenutnega časa obdelave v načinih Programski tek
Ponoven primik na konturo	Premik na poljubni niz v programu in premik na izračunani želeni položaj za nadaljevanje obdelave
	Prekinitev programa, odmik s konture in ponovni pomik nanjo
Preglednice ničelnih točk	Več preglednic ničelnih točk
Preglednice palet	Preglednice palet s poljubnim številom vnosov za izbiro palet, NC-programov in ničelnih točk je mogoče obdelati z usmeritvijo obdelovanca ali orodja
Cikli tipalnega sistema	Umerjanje tipaln. sistema
	Ročno in samodejno odpravljanje poševnega položaja obdelovanca
	Ročno in samodejno določanje referenčne točke
	Samodejno merjenje obdelovancev
	Cikli za samodejno merjenje orodja
	Cikli za samodejno kinematsko merjenje
Tehnični podatki	
Komponente	 Glavni računalnik MC 74xx ali MC 75xx, MC 6441, MC 65xx ali MC 66xx Regulacijska enota CC 6106, 6108 ali 6110 Nadzorna plošča 15,1-palčni ali 19-palčni barvni TFT-zaslon z gumbi Industrijski računalnik 6341 z OS Windows 7 (možnost)
Programski pomnilnik	Vsaj 21 GB , odvisno od glavnega računalnika do 130 GB
Natančnost vnosa in korak prikaza	 do 0,1 µm pri linearnih oseh do 0,000 1° pri kotnih oseh
Razpon vnosa	■ Največ 99.999,999 mm (3.937 palca) oz. 99.999,999°

Tehnični podatki	
Interpolacija	 Premica na štirih oseh Premica na petih oseh (zahtevano dovoljenje za izvoz, programska možnost 1) Krog na dveh oseh Krog na treh oseh pri zavrteni obdelovalni ravnini (programska možnost 1) Vijačnica: Prekrivanje krožnice in premice Polinomski zlepek: Obdelava polinomskih zlepkov (polinom 3. stopnje)
Čas obdelave niza 3D-premica brez popravka polmera	■ 0,5 ms
Krmiljenje osi	 Natančnost krmiljenja položaja: signalni čas naprave za merjenje položaja/1024 Čas cikla krmilnika položaja: 1,8 ms Čas cikla krmilnika števila vrtljajev: 600 μs Čas cikla krmilnika toka: najmanj 100 μs
Pot premika	■ Največ 100 m (3937 palcev)
Število vrtljajev vretena	■ Največ 40.000 vrt/min (pri dveh polnih parih)
Kompenzacija napak	 Linearne in nelinearne osne napake, zračnost, konice obračanja pri krožnih premikih, toplotno raztezanje Statično trenje
Podatkovni vmesniki	 po eden V.24 / RS-232-C in V.11 / RS-422 maks. 115 kBd Razširjeni podatkovni vmesnik s protokolom LSV-2 za zunanje upravljanje TNC-ja prek podatkovnega vmesnika s HEIDENHAIN programsko opremo TNCremo Ethernet-vmesnik 100 Base T pribl. 2 do 5 MBd (odvisno od vrste datotek ali obremenjenosti omrežja) USB-vmesnik 2.0 Za priključitev kazalnih naprav (miška) in blokovnih naprav (USB-pomnilniki, trdi diski, CD-pogoni)
Temperatura okolice	■ Delovanje: od 0 °C do +45 °C ■ Skladiščenje: od -30 °C do +70 °C

Razpredelnice in preglednice

1
Oprema	
Elektronski krmilniki	 prenosni radijski krmilnik HR 550 FS z zaslonom ali prenosni krmilnik z zaslonom HR 520 ali
	prenosni krmilnik z zasionom HR 420 ali prenosni krmilnik HR 410 ali
	vgradni krmilnik HR 130 ali
	do trije vgradni krmilniki HR 150 z adapterjem za krmilnike HRA 110
Tipalni sistemi	TS 220: stikalni tipalni sistem s kabelskim priključkom ali
	TS 440: stikalni tipalni sistem z IR-prenosom
	TS 444: stikalni tipalni sistem z IR-prenosom, brez baterij
	TS 640: stikalni tipalni sistem z IR-prenosom
	TS 740: visoko natančen stikalni tipalni sistem z IR-prenosom
	TT 140 : stikalni tipalni sistem za merjenje orodja

Programska možnost 1	
Obdelava z okroglo mizo	 ♦ Programiranje kontur na odvoju valja ♦ Pomik v mm/min
Preračunavanje koordinat	Vrtenje obdelovalne ravnine
Interpolacija	Krog na treh oseh pri zavrteni obdelovalni ravnini
Programska možnost 2	
3D-obdelava	 3D-popravek orodja z normalnim vektorjem na ploskev Spreminjanje položaja vrtljive glave z elektronskim krmilnikom med programskim tekom; položaj konice orodja se ohrani (TCPM = Tool Center Point Management)

	 Popravek polmera orodja navpično na smer premikanja in smer orodja Interpolacija s polinomskim zlepkom
Interpolacija	 Premica na 5 oseh (zahtevano dovoljenje za izvoz)
Dreamake mežnest DVE pre	tuo unite
Programska možnost DAF-pre	tvornika
Ekstrahiranje konturnih programov in obdelovalnih	 Podprt format DXF: AC1009 (AutoCAD R12) Za pogovorna okna z navadnim besedilom in smarT.NC

Držanje orodja navpično na konturo

programov in obdelovalnih	Za pogovorna okna z navadnim besedilom in smarT.NC
ekstrahiranie konturnih	Preprosta določitev referenčnih točk
odrezov iz programov s	Grafično izbiranje konturnih odrezov iz programov s pogovornimi okni z navadnim besedilom
besedilom.	

Programska možnost dinamičnega protikolizijskega nadzora (DCM)	
Protikolizijski nadzor v vseh načinih delovanja stroja	Proizvajalec stroja določi objekte za nadzor
	Dodatno je možen nadzor nad vpenjalom
	Tristopenjsko opozorilo v ročnem načinu
	Prekinitev programa v samodejnem načinu
	Nadzor tudi pri 5-osnih premikih
	Programski test glede morebitnih kolizij pred obdelovanjem

Programska možnost globalnih programskih nastavitev	
Funkcija za prekrivanje koordinatnih pretvorb v obdelovalnih načinih delovanja	Zamenjava osi
	Zamik prekrivne ničelne točke
	Prekrivajoče zrcaljenje
	Blokiranje osi
	Prekrivanje s krmilnikom
	Prekrivajoča osnovna rotacija in rotacija
	Faktor pomika

Programska možnost prilagodljivega krmiljenja pomika AFC

Funkcija p	orilagodljivega
krmiljenja	pomika za
optimiran	je rezalnih pogojev
pri serijsk	i proizvodnji

- Ugotavljanje dejanske moči vretena z učnim rezom
- Definicija mej, v katerih se izvede samodejno krmiljenje pomika
- Povsem samodejno krmiljenje pomika pri obdelavi

Programska možnost kinematične optimizacije	
Cikli tipalnega sistema za samodejno preverjanje in optimizacijo kinematike stroja	 Shranjevanje/obnovitev aktivne kinematike Pregled aktivne kinematike Optimiranje aktivne kinematike

Programska možnost 3D-ToolComp	
Od prijemnega kota odvisen 3D-popravek polmera orodja	 Kompenzacija delta polmera orodja glede na prijemni kot na obdelovancu LN-nizi so pogoj Korekcijske vrednosti je mogoče definirati v ločeni preglednici

Programska možnost za razširjeno upravljanje orodij

Prilagodljivo upravljanje	Mešan prikaz poljubnih podatkov v preglednici orodij in mest
orodij s strani proizvajalca	Urejanje podatkov o orodjih na podlagi obrazcev
stroja prek skript Python.	Uporaba in seznam naslednjega orodja: načrt zasedenosti

Programska možnost za interpolac. vrtenje	
Interpolac. vrtenje	Fino rezkanje rotacijsko simetričnih segmentov zaradi interpolacije vretena z osmi obdelovalne ravnine

Programska možnost za CAD-Viewer	
Odpiranje 3D-modelov na krmiljenju.	 Odpiranje datotek IGES Odpiranje datotek STEP

Programska možnost za upravitelja za oddaljeno namizje			
Daljinsko upravljanje zunanjih enot računalnikov (npr. računalnika z OS Windows) prek uporabniškega vmesnika TNC	 OS Windows za ločeno enoto računalnika Povezan z zaslonom TNC 		

Programska možnost za kompenzacijo presluha CTC			
Kompenzacija sklopov osi	 Določanje dinamično pogojenih odstopanj položajev zaradi pospeškov osi Kompenzacija TCP-ja 		

Programska možnost za adaptivno vodenje položaja PAC			
Prilagajanje regulirnih parametrov	 Prilagajanje regulirnih parametrov v odvisnosti od položaja osi v delovnem prostoru Prilagajanje regulirnih parametrov v odvisnosti od hitrosti ali pospeška osi 		



Programska možnost za ada	ptivno vodenje tovora LAC					
Dinamično prilagajanje regulirnih parametrov	 Samodejna določitev teže obdelovanca in tornih sil Med obdelavo parameter adaptivnega predkrmiljenja neprekinjeno prilagajajte na trenutno težo obdelovanca 					
Programska možnost za akti	vni nadzor tresljajev ACC					
Funkcija za preprečevanje/nadzor tresljajev	 Nadzorna funkcija, ki lahko pri zmogljivih rezkalih znatno zmanjša tresljaje Varovanje strojne mehanike Izboljšanje površine obdelovanca Zmanjšanje časa obdelave 					
Posodobitvene funkcije FCL	2					
Omogočanje bistvenega nadaljnjega razvoja	 Navidezna orodna os Tipalni cikel 441, hitro tipanje Nepovezan CAD-točkovni filter 3D-črtna grafika Konturna os: določitev globine za vsako posamezno delno konturo smarT.NC: pretvorbe koordinat smarT.NC: funkcija PLANE 					

- smarT.NC: grafično podprto zaporedje nizov
- Razširjena USB-funkcionalnost
- Omrežna povezava prek DHCP in DNS

Posodobitvene funkcije FCL 3	
Omogočanje bistvenega nadaljnjega razvoja	 Cikel tipalnega sistema za 3D-tipanje Tipalni cikli G408 in G409 (UNIT 408 in 409 v smarT.NC) za določanje referenčne točke v sredini utora oz. na sredini stojine Funkcija PLANE: vnos kota osi Uporabniška dokumentacija kot kontekstualna pomoč neposredno na TNC-ju Zmanjšanje pomika pri obdelavi konturnega žepa, če je orodje v polnem delovanju smarT.NC: konturni žep na vzorcu smarT.NC: možnost vzporednega programiranja smarT.NC: predogled konturnih programov v upravitelju datotek smarT.NC: postopek pozicioniranja pri točkovni obdelavi
Posodobitvene funkcije FCL 4	
Omogočanje bistvenega nadaljnjega razvoja	 Grafični prikaz zaščitnega območja pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM Prekrivanje s krmilnikom v zaustavljenem stanju pri aktivnem protikolizijskem nadzoru DCM

Osnovna 3D-rotacija (kompenzacija vpetja, prilagodi proizvajalec stroja)



()
<u> </u>
4
0
~
•••
_
0
<u> </u>
-
.=
U.
×C)
· —
<u> </u>
~
<u> </u>
. v
•
\sim
v 7
$\mathbf{\omega}$
~

Formati vnosa in enote TNC-funkcij	
Položaji, koordinate, polmeri krogov, dolžine posnetih robov	-99.999,9999 do +99.999,9999 (5,4: mesta pred vejico, mesta za vejico) [mm]
Polmeri krogov	-99 999.9999 do +99 999.9999 pri neposrednem vnosu, s programiranjem Q-parametra je možno do 210 m polmera (5,4: mesta pred vejico, mesta za vejico) [mm]
Številke orodij	0 do 32 767,9 (5,1)
Imena orodij	32 znakov, pri TOOL CALL je zapisano med "". Dovoljeni posebni znaki: #, \$, %, &, -
Delta vrednosti za popravke orodij	-999,9999 do +999,9999 (3,4) [mm]
Število vrtljajev vretena	0 do 99.999,999 (5,3) [vrt/min]
Pomiki	0 do 99.999,999 (5,3) [mm/min] ali [mm/zob] ali [mm/vrt]
Čas zadrževanja pri ciklu 9	0 do 3.600,000 (4,3) [s]
Vzpon navoja pri različnih ciklih	-99,9999 do +99,9999 (2,4) [mm]
Kot za usmeritev vretena	0 do 360,0000 (3,4) [°]
Kot za polarne koordinate, rotacijo, vrtenje ravnine	-360,0000 do 360,0000 (3,4) [°]
Kot polarnih koordinat za interpolacijo vijačnic (CP)	-99 999,9999 do +99 999,9999 (5,4) [°]
Številke ničelnih točk pri ciklu 7	0 do 2999 (4,0)
Faktor merila pri ciklih 11 in 26	0,000001 do 99,999999 (2,6)
Dodatne funkcije M	0 do 999 (3,0)
Številke Q-parametrov	0 do 1999 (4,0)
Vrednosti Q-parametrov	-999.999,999 do +999.999,999 (9 mest, plavajoča vejica)
Oznake (LBL) za programske skoke	0 do 999 (3,0)
Oznake (LBL) za programske skoke	Poljubni besedilni niz med narekovaji zgoraj ("")
Število ponovitev dela programa REP	1 do 65 534 (5,0)
Številka napake pri funkciji Q-parametra FN14	0 do 1 099 (4,0)
Parameter polinomskega zlepka K	-9,9999999 do +9,9999999 (1,7)
Eksponent za parameter polinomskega zlepka	-255 do 255 (3,0)
Normalni vektorji N in T pri 3D-popravku	-9,9999999 do +9,9999999 (1,7)

18.4 Zamenjava baterije pomnilnika

Ko je krmilni sistem izklopljen, oskrbuje baterija pomnilnika TNC s tokom, da ne izgubite podatkov v pomnilniku.

Če TNC prikaže sporočilo Zamenjava baterije pomnilnika, morate baterijo zamenjati:



Pozor, smrtno nevarno!

Za zamenjavo baterije pomnilnika izklopite stroj in TNC!

Baterijo pomnilnika sme zamenjati samo ustrezno usposobljeno osebje!

Vrsta baterije:1 litijeva baterija, tip CR 2450N (Renata) ID 315878-01

- 1 Baterija pomnilnika je na hrbtni strani MC 422 D
- 2 Zamenjajte baterijo; novo baterijo lahko vstavite samo v pravilnem položaju.



18.4 Zamenjava baterije pomnilnika

Preglednice

Obdelovalni cikli

Številka cikla	Opis cikla	DEF- aktivno	CALL- aktivno
7	Zamik ničelne točke		
8	Zrcaljenje		
9	Čas zadrževanja		
10	Rotacija		
11	Faktor merila		
12	Priklic programa		
13	Orientacija vretena		
14	Definicija konture		
19	Vrtenje obdelovalne ravnine		
20	Konturni podatki SL II		
21	Predvrtanje SL II		
22	Vrtanje SL II		
23	Globinsko fino rezkanje SL II		
24	Stransko fino rezkanje SL II		
25	Konturni segment		
26	Faktor merila glede na os		
27	Plašč valja		
28	Rezkanje utorov v plašč valja		
29	Stojina na plašču valja		
30	Obdelava 3D-podatkov		
32	Toleranca		
39	Zunanja kontura na plašču valja		
200	Vrtanje		
201	Povrtavanje		
202	Izstruževanje		
203	Univerzalno vrtanje		

Številka cikla	Opis cikla	DEF- aktivno	CALL- aktivno
204	Vzvratno grezenje		
205	Univerzalno globinsko vrtanje		
206	Vrtanje navojev z izravnalno vpenjalno glavo, novo		
207	Vrtanje navojev brez izravnalne vpenjalne glave, novo		
208	Vrtalno rezkanje		
209	Vrtanje navojev z drobljenjem ostružkov		
220	Točkovni vzorec na krogu		
221	Točkovni vzorec na črtah		
230	Vrstno rezkanje		
231	Premonosna ploskev		
232	Plansko rezkanje		
240	Centriranje		
241	Enoutorno vrtanje		
247	Določanje referenčne točke		
251	Celotna obdelava pravokotnega žepa		
252	Celotna obdelava okroglega žepa		
253	Rezkanje utorov		
254	Okrogli utor		
256	Celotna obdelava pravokotnih čepov		
257	Celotna obdelava okroglih čepov		
262	Rezkanje navojev		
263	Rezkanje ugreznih navojev		
264	Rezkanje vrtalnih navojev		
265	Vijačno rezkanje vrtalnih navojev		
267	Rezkanje zunanjih navojev		
270	Podatki konturnega segmenta		
275	Trohoidni konturni utor		

Dodatne funkcije

м	Delovanje Delovanje	na začetku niza	na konca niza	Stran
MO	ZAUSTAVITEV programskega teka/po potrebi ZAUSTAVITEV vretena/po potrebi IZKLOP hladila			Stran 333
M1	Izbirna ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila (odvisno od stroja)		-	Stran 582
M2	ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila/po potrebi izbris prikaza stanja (odvisno od strojnega parametra)/vrnitev na niz 1			Stran 333
M3 M4 M5	VKLOP vretena v smeri urinih kazalcev VKLOP vretena v nasprotni smeri urinih kazalcev ZAUSTAVITEV vretena	-		Stran 333
M6	Zamenjava orodja/ZAUSTAVITEV programskega teka (odvisno od strojnega parametra)/ZAUSTAVITEV vretena			Stran 333
M8 M9	VKLOP hladila IZKLOP hladila	-		Stran 333
M13 M14	VKLOP vretena v smeri urinih kazalcev/VKLOP hladila VKLOP vretena v nasprotni smeri urinih kazalcev/VKLOP hladila			Stran 333
M30	Enaka funkcija kot M2			Stran 333
M89	Prosta dodatna funkcija ali priklic cikla, načinovno aktivno (odvisno od strojnega parametra)	-		Priročnik za cikle
M90	Samo v sledilnem načinu: enakomerna hitrost podajanja orodja v kotih			Stran 337
M91	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašajo na ničelno točko stroja			Stran 334
M92	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašajo na položaj, ki ga določi proizvajalec stroja, npr. položaj za zamenjavo orodja	-		Stran 334
M94	Prikaz zmanjšanja kota rotacijske osi pod 360°			Stran 453
M97	Obdelava majhnih konturnih stopenj			Stran 339
M98	Popolna obdelava odprtih kontur			Stran 341
M99	Priklic cikla po nizih			Priročnik za cikle
M101 M102	Samodejna zamenjava orodja z nadomestnim orodjem ob koncu življenjske dobe M101 ponastavitev			Stran 194
M103	Zmanjšanje pomika pri vbodu na faktor F (vrednost v odstotkih)			Stran 342



м	Delovanje D	elovanje	na začetku niza	na konca niza	Stran
M104	Ponovno aktiviranje nazadnje določene referenčne točke				Stran 336
M105 M106	Obdelava z drugim k _v -faktorjem Obdelava s prvim k _v -faktorjem				Stran 626
M107 M108	Preklic sporočila o napaki pri nadomestnih orodjih s predizmero M107 ponastavitev		-		Stran 194
M109	Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja				Stran 344
M110	Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja				
M111	(samo zmanjsanje pomika) M109/M110 ponastavitev				
M114 M115	Samodejni korektura geometrije stroja pri delu z vrtljivimi osmi M114 ponastavitev				Stran 454
M116 M117	Pomik pri rotacijskih oseh v mm/min M116 ponastavitev				Stran 451
M118	Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med programskim tekom				Stran 347
M120	Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE)				Stran 345
M124	Neupoštevanje točk pri delu z nepopravljenimi nizi premic				Stran 338
M126 M127	Optimirano premikanje rotacijskih osi M126 ponastavitev		-		Stran 452
M128 M129	Ohranitev položaja konice orodja pri pozicioniranju vrtljivih osi (TCPM) M128 ponastavitev				Stran 456
M130	V pozicionirnem nizu: točke se nanašajo na nezavrten koordinatni sistem				Stran 336
M134	Natančna zaustavitev na netangencialnih konturnih prehodih pri pozicioniran	u z			Stran 459
M135	M134 ponastavitev				
M136 M137	Pomik F v milimetrih na vrtljaj vretena M136 ponastavitev				Stran 343
M138	Izbira vrtljivih osi				Stran 459
M140	Odmik s konture v smeri orodnih osi				Stran 348
M141	Preklic nadzora tipalnega sistema				Stran 349
M142	Izbris načinovnih programskih informacij				Stran 350
M143	Izbris osnovne rotacije				Stran 350

м	Delovanje	Delovanje	na začetku niza	na konca niza	Stran
M144 M145	Upoštevanje kinematike stroja v DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu M144 ponastavitev	niza	-		Stran 460
M148 M149	Samodejni dvig orodja s konture pri NC-zaustavitvi M148 ponastavitev		-		Stran 351
M150	Preklic sporočila končnega stikala (delovanje funkcije glede na niz)		-		Stran 352
M200 M201 M202 M203 M204	Lasersko rezanje: neposredna izdaja programirane napetosti Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije poti Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije hitrosti Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije časa (rampa) Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije časa (pulz)				Stran 353





SYMBOLE

3D-popravek obodno rezkanje ... 461 3D-prikaz ... 556 3D-tipalni sistem umerjanje stikalno ... 520 upravljanje različnih podatkov za umerjanje ... 522

Α

ACC ... 407 AFC ... 395 Animacija funkcije PLANE ... 429 Arhivska datoteka ZIP ... 141 Arhivske datoteke ... 137, 138 ASCII-datoteke ... 408

В

Besedilna datoteka funkcije brisanja ... 410 funkcije za urejanje ... 409 iskanje delov besedila ... 412 odpiranje in izhod ... 408 Besedilne spremenljivke ... 307 Branje sistemskega časa ... 312

Ç

Časi delovanja ... 614

D

Datoteka ustvarjanje ... 125 Datoteka uporabe orodja ... 196 Datoteke IGES ... 262 Datoteke STEP ... 262 Datoteke ZIP ... 137, 138 DCM ... 359 Definiranje lokalnih Qparametrov ... 287 Definiranje remanentnih Qparametrov ... 287 Definiranje surovca ... 103 Delovanje gl.računalnika ... 620 Dinamičen protikolizijski nadzor ... 359 test programa ... 364

D

Dinamični protikolizijski nadzor nosilec orodja ... 186 Dodatne funkcije vnos ... 332 za laserske rezalne stroje ... 353 za nadzor programskega teka ... 333 za podajanje orodja ... 337 za rotacijske osi ... 451 za vnos koordinat ... 334 za vreteno in hladilo ... 333 Dodatne osi ... 97 Dodelitev vpenjanja ... 374, 375 Dodelitev vtikačev podatkovnih vmesnikov ... 642 Določanje referenčne točke ... 100, 506 brez 3D-tipalnega sistema ... 506 Določitev materiala obdelovanca ... 414 Dolžina orodja ... 174 Družine izdelkov ... 288

Е

Elipsa ... 324 Ethernetni vmesnik vzpostavitev in prekinitev povezave med omrežnimi pogoni ... 146 Ethernet-vmesnik konfiguriranje ... 593 Možnosti priključitve ... 593 Uvod ... 593

F

Faktor pomika pri spuščanju: M103 ... 342 FCL ... 586 FCL-funkcija ... 9 Filter za vrtalne položaje pri prevzemu DXF-podatkov ... 258 FixtureWizard ... 367, 377 FN14: ERROR: sporočilo o napaki ... 297 FN15: PRINT: tiskanje neoblikovanih besedil ... 301 FN19: PLC: prenos vrednosti na PLC ... 302 FS, funkcionalna varnost ... 501

F

Funkcija iskanja ... 112 Funkcija PLANE ... 427 animacija ... 429 definicija Eulerjevega kota ... 435 definicija osnega kota ... 442 definicija projekcijskega kota ... 433 definicija prostorskega kota ... 431 definicija točk ... 439 definicija vektorjev ... 437 inkrementalna definicija ... 441 izbira možnih rešitev ... 447 lastnosti pozicioniranja ... 444 ponastavitev ... 430 rezkanje pod kotom ... 450 samodejno vrtenje ... 444 Funkcije podajanja osnove predpozicioniranje ... 217 Funkcije poti osnove ... 214 krogi in krožni loki ... 216

G

Glavne osi ... 97 Globalne programske nastavitve ... 379 GOTO med prekinitvijo ... 571 Grafična simulacija ... 560 prikaz orodja ... 560 Grafično izberite odseke kontur ... 260 Grafike pogledi ... 554 povečanje izseka ... 559 pri programiranju ... 154, 156 povečanje izseka ... 155

Н

Hitri tek ... 172 Hitrost prenašanja podatkov ... 589



Index

L

Ime orodja ... 174 Ime programa:glejte Upravljanje datotek, Ime datoteke Imenik ... 117, 125 brisanje ... 130 kopiranje ... 129 ustvarjanje ... 125 Informacije o formatu ... 654 Interpolacija vijačnice ... 239 Iskanje imen orodij ... 192 iTNC 530 ... 72 Izbira konture iz DXF ... 250 Izbira merske enote ... 103 Izbira položajev iz DXF-datoteke ... 253 Izbira vrste orodja ... 182 Izbrana orodja ... 184 Izklop ... 486 Izklop vpenjanja ... 375 Izvedba posodobitve programske opreme ... 588

Κ

Kalkulator ... 153 Kinematika nosilca orodja ... 186 Kontekstualna pomoč ... 164 Kopiranje delov programa ... 111 Kotne funkcije ... 291 Krmiljenje pomika, samodejno ... 395 Krmilnik ... 489 Krogla ... 328 Krožnica ... 227, 228, 230, 237, 238

L

Lasersko rezanje, dodatne funkcije ... 353

Μ

M91, M92 ... 334 Material rezalnega orodja ... 182, 415 Merjenje obdelovancev ... 534 Merjenje orodja ... 180 M-funkcije Oglejte si dodatne funkcije MOD-funkcija izbira ... 584 izhod ... 584 Pregled ... 585

Ν

Načini delovanja ... 76 Načrtovanje ... 345 Nadzor kolizija ... 359 Nadzor delovnega prostora ... 565, 604 Nadzor nad vpenjalom ... 366 Nadzor tipalnega sistema ... 349 Nadzor zloma orodja ... 406 Nadzorna plošča ... 75 Nadzorovanje obremenitve vretena ... 406 Namestitev vpenjala ... 369 Namestitve servisnih paketov ... 588 Nastavitev časovnega pasu ... 616 Nastavitev HITROSTI PRENAŠANJA INFORMACIJ ... 589 Nastavitev sistemskega časa ... 616 Navidezna os VT ... 389 NC-sporočila o napakah ... 159, 160 Nespremenljiva hitrost podajanja orodja: M90 ... 337 Niz brisanje ... 108 vnos, spreminjanje ... 108 Normalni vektor na ploskev ... 437

0

Obdelava DXF-podatkov ... 244 Obdelovanje DXF-podatkov filter za vrtalne položaje ... 258 izbira konture ... 250 izbira obdelovalnih položajev ... 253 izbira vrtalnih položajev označevanje z miško ... 255 posamezna izbira ... 254 vnos premera ... 256 nastavitev ravnine ... 247, 248 osnovne nastavitve ... 246 Odmik s konture ... 218, 348 Odpiranje besedilnih datotek ... 142 Odpiranje BMP-datotek ... 143 Odpiranje Excelove datoteke ... 140 Odpiranje GIF-datotek ... 143 Odpiranje INI-datoteke ... 142 Odpiranje JPG-datotek ... 143 Odpiranje PNG-datotek ... 143 Odpiranje slikovni datotek ... 143 Odpiranje TXT-datoteke ... 142

0

Odpravljanje poševnega položaja obdelovanca z dvema izvrtinama ... 524, 533 z dvema okroglima čepoma ... 527, 533 z merjenjem dveh točk na premici ... 523 Odprti konturni robovi: M98 ... 341 Odstranjevanje vpenjala ... 370 Odvisne datoteke ... 602 Omejevanje območja premikanja ... 390 Omrežne nastavitve ... 593 Omrežni priključek ... 146 Oprema ... 92 Osnove ... 96 Osnovna rotacija ugotavljanje v ročnem načinu ... 525, 527, 528

Ρ

Parametri nizov ... 307 PDF-pregledovalnik ... 139 Podatki o orodju delta vrednosti ... 175 indiciranje ... 184 priklic ... 191 vnos v preglednico ... 176 vnos v program ... 175 Podatkovni vmesnik dodelitev ... 590 dodelitev vtikačev ... 642 namestitev ... 589 Podprogram ... 267 Pogled CAD-podatkov ... 262 Pogled od zgoraj ... 554 Pogovorno okno ... 105 Pogovorno okno z navadnim besedilom ... 105 Polarne koordinate osnove ... 98 programiranje ... 235 Polmer orodja ... 174 Polni krog ... 227 Položaji obdelovanca absolutni ... 99 inkrementalni ... 99

Ρ

Pomik pri rotacijskih oseh, M116 ... 451 spreminjanje ... 500 Pomik v mm/vrtljaj vretena M136 ... 343 Pomoč pri sporočilih o napakah ... 159 Ponoven primik na konturo ... 579 Ponovitev dela programa ... 269 Popravek orodja dolžina ... 208 polmer ... 209 Popravek polmera ... 209 vnos ... 211 zunanji robovi, notranji robovi ... 212 Posebne funkcije ... 356 Posneti rob ... 224 Posodobitev TNC-programske opreme ... 588 Postavitev zaslona ... 74 Pot ... 117 Poti gibanja polarne koordinate krožnica okoli pola CC ... 237 krožnica s tangencialnim nadaljevanjem ... 238 prealed ... 235 premica ... 236 pravokotne koordinate krožnica okoli središča kroga ... 227 krožnica s tangencialnim nadaljevanjem ... 230 krožnica z določenim polmerom ... 228 pregled ... 222 premica ... 223 Pozicioniranje pri zavrteni obdelovalni ravnini ... 336. 460 z ročnim vnosom ... 546 Predloge vpenjal ... 367, 376 Prednastavitev palete ... 467 Preglednica mest ... 188 Preglednica ničelnih točk potrditev rezultatov tipanja ... 517 Preglednica orodij funkcije urejanja ... 184, 201, 203 možnosti vnosa ... 176 urejanje, izhod ... 183

Ρ

Preglednica palec prevzem koordinat ... 465, 471 Preglednica palet izbira in izhod ... 466, 475 izvedba ... 469, 481 uporaba ... 464, 470 Preglednica prednastavitev ... 508 potrditev rezultatov tipanja ... 518 za palete ... 467 Preglednice s podatki za rezanje ... 413 Pregledovanje HTML-datotek ... 140 Pregledovanje internetnih datotek ... 140 Prehod čez referenčne točke ... 484 Prekinitev obdelave ... 571 Preklop med velikimi/malimi črkami ... 409 Prekrivajoče se pretvorbe ... 379 Prekrivanje pozicioniranja krmilnika: M118 ... 347 Premica ... 223, 236 Premik ... 499 Premik na konturo ... 218 Premikanje strojnih osi ... 487 postopno ... 488 s krmilnikom ... 489 z zunanjimi smernimi tipkami ... 487 Prenos datotek s pomočjo ... 169 Preverjanje nosilcev podatkov ... 615 Preverjanje položaja osi ... 503 Preverjanje položaja vpenjala ... 371 Preverianie trdega diska ... 615 Preverjanje uporabnosti orodja ... 196 Prevzemanje dejanskega položaja ... 106 Prikaz datotek za POMOČ ... 613 Prikaz stania ... 79 dodaten ... 81 splošni ... 79 Prikaz v treh ravninah ... 555 Priklic programa poljuben program kot podprogram ... 270 Priklop/odklop USB-naprav ... 147 Prilagodljivo krmiljenje pomika ... 395

Ρ

Program novo odpiranje ... 103 urejanje ... 107 zgradba ... 101, 152 Programiranje parametrov:glejte programiranje Q-parametrov Programiranie premikov orodia ... 105 Programiranje Q-parametrov ... 284, 307 dodatne funkcije ... 296 kotne funkcije ... 291 napotki za programiranje ... 286, 309, 310, 311, 315, 317 osnovne matematične funkcije ... 289 pogojni stavki (če/potem) ... 293 Programska oprema za prenos podatkov ... 591 Programska razvejanost ... 272 Programske možnosti ... 650 Programske prednastavitve ... 357 Programski skoki z GOTO ... 571 Programski tek globalne programske nastavitve ... 379 izvedba ... 570 nadaljevanje po prekinitvi ... 574 pregled ... 569 prekinitev ... 571 preskoki nizov ... 581 zaporedje nizov ... 575 Programski test do določenega niza ... 566 izvedba ... 565 nastavitev hitrosti ... 552 pregled ... 562 Protikoliziiski nadzor ... 359 Protivirusna zaščita ... 91

Q

Q-parametri lokalni parametri QL ... 284 prenos vrednosti na PLC ... 302 preverjanje ... 295 privzeti ... 318 remanentni parametri QR ... 284 tiskanje neoblikovanih besedil ... 301

Index

R

Računanje podatkov za rezanje ... 413 Računanje z oklepaji ... 303 Radijski krmilnik ... 492 Dodelitev nosilca ... 621 konfiguriranje ... 621 Nastavitev kanala ... 622 Nastavitev moči oddajanja ... 623 Statistični podatki ... 623 Ravnina meje ... 390 Referenčna točka palete ... 467 Referenčni sistem ... 97 Rezkanje pod kotom v zavrteni ravnini ... 450 Ročno določanje referenčne točke kot kot izhodiščna točka ... 530 na poljubni osi ... 529 sredinska os kot izhodiščna točka ... 532 središče kroga kot izhodiščna točka ... 531 z vrtinami/čepi ... 533 Rotaciiska os optimizirano premikanje glede na pot: M126 ... 452 znižanje prikaza M94 ... 453

S

Samodejni izračun podatkov za rezanje ... 182, 413 Samodejni zagon programa ... 580 Samodejno merjenje orodja ... 180 Seznam napak ... 160 Seznam sporočil o napakah ... 160 Shranjevanje podatkov ... 116 Shranjevanje vpenjanja ... 374 Sistem za pomoč ... 164 SPEC FCT ... 356 Sporočila o napakah ... 159, 160 pomoč ... 159 Spreminjanje števila vrtljajev vretena ... 500

S

Spreminjanje vpenjala ... 370 Središče kroga ... 226 Stanje datoteke ... 121 Stanje razvoja ... 9 Številka možnosti ... 586 Številka orodja ... 174 Številka programske opreme ... 586 Številke ključev ... 587 Številke različic ... 587 Storitve na daljavo ... 617 Strojni parametri za 3D-tipalni sistem ... 627 za obdelavo in programski tek ... 640 za TNC-prikaze in TNCurejevalnik ... 631 za zunanji prenos podatkov ... 627

Т

Tehnični podatki ... 645 Tipalni cikli glejte uporabniški priročnik za cikle tipalnega sistema. ročni način ... 515 TNCguide ... 164 TNCremo ... 591 TNCremoNT ... 591 Trdi disk ... 114 Trigonometrija ... 291

U

Učenje ... 106, 223 Učni rez ... 399 Ugotavljanje časa obdelovanja ... 561 Uporaba tipalnih funkcij z mehanskimi tipali ali števci ... 537 Uporabniški parametri ... 626 splošni za 3D-tipalni sistem ... 627 za obdelavo in programski tek ... 640 za TNC-prikaze, TNCurejevalnik ... 631 za zunanji prenos podatkov ... 627 za stroj ... 603 Upravljanje datotek ... 117 bližnjice ... 136 brisanje datoteke ... 130 datoteka ustvarjanje ... 125 ime datoteke ... 115 imeniki ... 117 kopiranje ... 129 ustvarjanje ... 125 izbiranje datotek ... 122 konfiguriraite z MOD ... 601 kopiranje datoteke ... 126 kopiranje preglednic ... 128 Odvisne datoteke ... 602 označevanje datotek ... 131 pregled funkcij ... 118 preimenovanje datoteke ... 133 prepisovanje datotek ... 127 priklic ... 120 vrsta datotek vrste zunanjih datotek ... 116 Vrsta datoteke ... 114 zaščita datoteke ... 134 zunanji prenos podatkov ... 144 Upravljanje orodij ... 199 Upravljanje programov gleite Upravljanje datotek Upravljanje referenčnih točk ... 508 Upravljanje vpenjanja ... 373 Ustvarjanje G01-niza ... 610

V

Valj ... 326 Vijačnica ... 239 Vklop ... 484 Vnos opomb ... 150 Vnos števila vrtljajev vretena ... 191 Vrtenje obdelovalne ravnine ... 427, 538 ročno ... 538 Vrtljive osi ... 454, 456

W

WMAT.TAB ... 414

Ζ

Zamenjava baterije pomnilnika ... 655 Zamenjava besedil ... 113 Zamenjava orodja ... 193 Zamenjava osi ... 385 Zaobljanje robov ... 225 Zapisovanje vrednosti tipanja v preglednico ničelnih točk ... 517 Zapisovanje vrednosti tipanja v preglednico prednastavitev ... 518 Zaporedje nizov ... 575 po izpadu električnega toka ... 575 Zaslon ... 73 Zgradba programov ... 152 Zmanjševanje tresenja ... 407 Zunanji dostop ... 618 Zunanji prenos podatkov iTNC 530 ... 144

Pregled funkcij DIN/ISO iTNC 530

M-funkcije

	-
M00	ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila
M01 M02	Po izbiri ZAUSTAVITEV programskega teka ZAUSTAVITEV programskega teka/ZAUSTAVITEV vretena/IZKLOP hladila/po potrebi izbris prikaza stanja (odvisno od strojnih parametrov)/vrnitev na niz 1
M02	VKI OB vrotono v omori urinih kozoloov
M04 M05	VKLOP vretena v nasprotni smeri urinih kazalcev ZAUSTAVITEV vretena
M06	Zamenjava orodja/ZAUSTAVITEV programskega teka (odvisno od strojnih parametrov)/ZAUSTAVITEV vretena
M08 M09	VKLOP hladila IZKLOP hladila
M13	VKLOP vretena v smeri urinih kazalcev/VKLOP
M14	VKLOP vretena v nasprotni smeri urinih kazalcev/VKLOP hladila
M30	Enaka funkcija kot M02
M89	Prosta dodatna funkcija ali priklic cikla, načinovno aktivno (odvisno od strojnih parametrov)
M90	Samo v sledilnem načinu: enakomerna hitrost podajanja orodja v kotih
M99	Priklic ciklov po nizih
M91	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašajo na
M92	V pozicionirnem nizu: koordinate se nanašaio na
	položaj, ki ga določi proizvajalec stroja, npr. položaj za zamenjavo orodja
M94	Prikaz zmanjšanja kota rotacijske osi pod 360°
M97	Obdelava majhnih konturnih stopenj
M98	Popolna obdelava odprtih kontur
M101	Samodejna zamenjava orodja z nadomestnim
M102	orodjem ob koncu življenjske dobe M101 ponastavitev
M103	Zmanjšanje pomika pri vbodu na faktor F (vrednost v odstotkih)
M104	Ponovno aktiviranje nazadnje določene referenčne točke
M105 M106	lzvedba obdelave z drugim kv-faktorjem Izvedba obdelave s prvim kv-faktorjem

M-funkcije Preklic sporočila o napaki pri nadomestnih orodjih s M107 predizmero M108 M107 ponastavitev M109 Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja (povečevanje in zmanjševanje premika) M110 Konstantna hitrost podajanja orodja na rezilu orodja (samo zmanjševanje premika) M109/M110 ponastavitev M111 M114 Samodejni korektura strojne geometrije pri delu z vrtljivimi osmi M115 M114 ponastavitev M116 Premik pri kotnih oseh v mm/min M117 M116 ponastavitev M118 Prekrivanje pozicioniranja s krmilnikom med programskim tekom M120 Predizračun konture s popravkom polmera (NAČRTOVANJE) M124 Neupoštevanje točk pri delu z nepopravljenimi nizi premic M126 Optimirano premikanje rotacijskih osi M127 M126 ponastavitev M128 Ohranitev položaja konice orodja pri nastavljanju položaja vrtljivih osi (TCPM) M129 M128 ponastavitev M130 V pozicionirnem nizu: točke se nanašajo na nezavrten koordinatni sistem M134 Natančna zaustavitev na netangencialnih konturnih prehodih pri pozicioniranjih z rotacijskimi osmi M135 M134 ponastavitev M136 Premik F v milimetrih na vrtljaj vretena M137 M136 ponastavitev M138 Izbira vrtljivih osi M142 Izbris načinovnih programskih informacij M143 Izbris osnovne rotacije M144 Upoštevanje kinematike stroja v DEJANSKIH/ŽELENIH položajih na koncu niza M145 M144 ponastavitev M150 Preklic sporočila končnega stikala

M-funkcije

- M200 Lasersko rezanje: neposredna izdaja programirane napetosti
- M201 Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije poti M202 Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije
- hitrosti M203 Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije či
- M203 Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije časa (rampa)
- M204 Lasersko rezanje: izdaja napetosti kot funkcije časa (pulz)

G-funkcije

Premikanje orodja

- G00 Interpolacija premic, kartezično, v hitrem teku
- G01 Interpolacija premic, kartezično
- G02 Interpolacija krogov, kartezično, v smeri urinih kazalcev
- G03 Interpolacija krogov, kartezično, v nasprotni smeri urinih kazalcev
- G05 Interpolacija krogov, kartezično, brez vnosa smeri vrtenja
- G06 Interpolacija krogov, kartezično, tangencialno nadaljevanje konture
- G07* Osnovzporedni pozicionirni niz
- G10 Interpolacija premic, polarno, v hitrem teku
- G11 Interpolacija premic, polarno
- G12 Interpolacija krogov, polarno, v smeri urinih kazalcev
- G13 Interpolacija krogov, polarno, v nasprotni smeri urinih kazalcev
- G15 Interpolacija krogov, polarno, brez vnosa smeri vrtenja
- G16 Interpolacija krogov, polarno, tangencialno nadaljevanje konture

Primik na oz. odmik s posnetega roba/zaobljenega roba/konture

- G24* Posneti rob z dolžino R
- G25* Zaobljeni rob s polmerom R
- G26* Mehek (tangencialni) primik na konturo s polmerom R
- G27* Mehek (tangencialni) odmik s konture s polmerom R

Definicija orodja

G99* S številko T, dolžino L in polmerom R orodja

Popravek polmera orodja

G40	Brez	popravka	polmera	orodja

- G41 Popravek podajanja orodja, levo od konture
- G42 Popravek podajanja orodja, desno od konture
- G43 Osnovzporedni popravek za G07, podaljšanje
- G44 Osnovzporedni popravek za G07, skrajšanje

Definicija surovca za grafiko

G30	(G17/G18/G19) minimalna točka
G31	(G90/G91) maksimalna točka

G-funkcije

Cikli za izdelavo vrtin in navojev

- G240 Centriranje
- G200 Vrtanje
- G201 Povrtavanje
- G202 Izstruževanje
- G203 Univerzalno vrtanje
- G204 Vzvratno grezenje
- G205 Univerzalno globinsko vrtanje
- G206 Vrtanje navojev z izravnalno vpenjalno glavo
- G207 Vrtanje navojev brez izravnalne vpenjalne glave
- G208 Vrtalno rezkanje
- G209 Vrtanje navojev z drobljenjem ostružkov
- G241 Enoutorno vrtanje

Cikli za izdelavo vrtin in navojev

- G262 Rezkanje navojev
- G263 Rezkanje ugreznih navojev
- G264 Rezkanje vrtalnih navojev
- G265 Vijačno rezkanje vrtalnih navojev
- G267 Rezkanje zunanjih navojev

Cikli za rezkanje žepov, čepov in utorov

- G251 Celotni pravokotni žep
- G252 Celotni krožni žep
- G253 Celotni utor
- G254 Celotni okrogli utor
- G256 Pravokotni čep
- G257 Okrogli čep

Cikli za izdelavo točkovnega vzorca

- G220 Točkovni vzorec na krogu G221 Točkovni vzorec na črtah

SL-cikli, skupina 2

- G37 Kontura, definicija številk podprogramov za delne konture
- G120 Določitev konturnih podatkov (velja za G121 do G124)
- G121 Predvrtanje
- G122 Vzporedno konturno izvrtanje (grobo rezkanje)
- G123 Globinsko fino rezkanje
- G124 Stransko fino rezkanje
- G125 Konturni segment (obdelovanje odprte konture)
- G127 Plašč valja
- G128 Plašč valja, rezanje utorov
- G275 Trohoidni konturni utor

Preračunavanje koordinat

- G53 Zamik ničelne točke iz preglednic ničelnih točk
- G54 Zamik ničelne točke v programu
- G28 Zrcaljenje konture
- G73 Vrtenje koordinatnega sistema
- G72 Faktor merila, zmanjšanje/povečanje konture
- G80 Vrtenje obdelovalne ravnine
- G247 Določanje referenčne točke

G-funkcije

Cikli za vrstno rezkanje

G60	Obdelava 3D-podatkov
G230	Vrstno rezkanje ravnih površin
G231	Vrstno rezkanje poljubno nagnjenih površin

*) delovanje funkcije po nizih

Cikli tipalnega sistema za zaznavanje poševnega položaja

G400	Osnovna rotacija z dvema točkama
G401	Osnovna rotacija z dvema vrtinama
G402	Osnovna rotacija z dvema čepoma
G403	Kompenziranje osnovne rotacije z vrtljivo osjo
G404	Nastavitev osnovne rotacije
G405	Kompenziranje poševnega položaja s C-osjo

Cikli tipalnega sistema za določanje referenčne točke

- G408 Referenčna točka na sredini utora
- G409 Referenčna točka na sredini stojine
- G410 Referenčna točka znotraj pravokotnika
- G411 Referenčna točka zunaj pravokotnika
- G412 Referenčna točka znotraj kroga
- G413 Referenčna točka zunaj kroga
- G414 Referenčna točka zunaj kota
- G415 Referenčna točka zunaj kota
- G416 Referenčna točka na sredini krožne luknje
- G417 Referenčna točka na osi tipalnega sistema
- G418 Referenčna točka v sredini 4 vrtin
- G419 Referenčna točka na izbirni osi

Cikli tipalnega sistema za merjenje obdelovanca

G55	Merjenje poljubne koordinate
G420	Merjenje poljubnega kota
G421	Merjenje vrtine
G422	Merjenje krožnega čepa
G423	Merjenje pravokotnega žepa
G424	Merjenje pravokotnega čepa
G425	Merjenje utora
G426	Merjenje širine stojine
G427	Merjenje poljubne koordinate
G430	Merjenje sredine krožne luknje
G431	Merjenje poljubne ravnine

Cikli tipalnega sistema za merjenje kinematike

Cikli tipalnega sistema za merjenje obdelovanca		
G483	Merjenje dolžine in polmera orodja	
G482	Merjenje polmera orodja	
G481	Merjenje dolžine orodja	
G450	Umerjanje namiznega tipalnega sistema	

G480	Umerjanje namiznega tipalnega sistema
G481	Merjenje dolžine orodja
G482	Merjenje polmera orodja
G483	Merjenje dolžine in polmera orodja
G484	Umerjanje infrardečega namiznega tipalnega sistema

G-funkcije

Posebni cikli

- G04* Čas zadrževanja s F sekundami
- G36 Orientacija vretena
- G39* Priklic programa
- G62 Dovoljeno odstopanje za hitro konturno rezkanje
- G440 Merjenja zamika osi
- G441 Hitro tipanje

Določanje obdelovalne ravnine

- G17 Ravnina X/Y, orodna os Z
- G18 Ravnina Z/X, orodna os Y
- G19 Ravnina Y/Z, orodna os X
- G20 Orodna os IV

Dimenzije

- G90 Absolutne dimenzije
- G91 Inkrementalne dimenzije

Merska enota

- G70 Merska enota palec (določitev na začetku programa)
- G71 Merska enota milimeter (določitev na začetku programa)

Ostale G-funkcije

- G29 Zadnja želena vrednost položaja kot pol (središče kroga)
- G38 ZAUSTAVITEV programskega teka
- G51* Predizbira orodja (pri centralnem orodnem pomnilniku)
- G79* Priklic cikla
- G98* Določitev številke oznake

*) delovanje funkcije po nizih

Naslo	vi
% %	Začetek programa Priklic programa
#	Številka ničelne točke z G53
A B C	Rotacija okoli X-osi Rotacija okoli Y-osi Rotacija okoli Z-osi
D	Definicije Q-parametrov
DL DR	Popravek obrabe dolžine s T Popravek obrabe polmera s T
E	Toleranca z M112 in M124
F F F	Premik Čas zadrževanja z G04 Faktor merila z G72 Faktor F-zmanjšanja z M103
G	G-funkcije



Naslovi		
H H H	Kot polarnih koordinat Rotacijski kot z G73 Mejni kot z M112	
I	X-koordinata središča kroga/pola	
J	Y-koordinata središča kroga/pola	
К	Z-koordinata središča kroga/pola	
L L L	Določitev številke oznake z G98 Skok na številko oznake Dolžina orodja z G99	
М	M-funkcije	
Ν	Številka niza	
P P	Parametri cikla pri obdelovalnih ciklih Vrednost ali Q-parameter pri definiciji Q-parametrov	
Q	Q-parameter	
R R R R	Polmer polarnih koordinat Polmer kroga z G02/G03/G05 Polmer obline z G25/G26/G27 Polmer orodja z G99	
S S	Število vrtljajev vretena Orientacija vretena z G36	
T T T	Definicija orodja z G99 Priklic orodja Naslednje orodje z G51	
U V W	Os vzporedna z X-osjo Os vzporedna z Y-osjo Os vzporedna z Z-osjo	
X Y Z	X-os Y-os Z-os	
*	Konec niza	

Konturni cikli

Zgradba programa pri obdelavi z več orodji	
Seznam konturnih podprogramov	G37 P01
Definiranje konturnih podatkov	G120 Q1
Definiranje/priklic svedra Konturni cikel: predvrtanje Priklic cikla	G121 Q10
Definiranje/priklic grobega rezkarja Konturni cikel: izvrtanje Priklic cikla	G122 Q10
Definiranje/priklic finega rezkarja Konturni cikel: globinsko fino rezkanje Priklic cikla	G123 Q11
Definiranje/priklic finega rezkarja Konturni cikel: stransko fino rezkanje Priklic cikla	G124 Q11
Konec glavnega programa, vrnitev	M02
Konturni podprogrami	G98 G98 L0

Popravek polmera konturnih podprogramov

Kontura	Zaporedje programiranja konturnih elementov	Popravek polmera
Znotraj (žep)	V smeri urinih kazalcev (CW) V nasprotni smeri urinih kazalcev (CCW)	G42 (RR) G41 (RL)
Zunaj (otok)	V smeri urinih kazalcev (CW) V nasprotni smeri urinih kazalcev (CCW)	G41 (RL) G42 (RR)

Preračunavanje koordinat

Preračunavan je koordinat	Aktiviranje	Preklic
Premik ničelne točke	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Zrcaljenje	G28 X	G28
Rotacija	G73 H+45	G73 H+0
Faktor merila	G72 F 0,8	G72 F1
Obdelovalna ravnina	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Obdelovalna ravnina	PLANE	PLANE RESET

Definicije Q-parametrov

D	Funkcija
00	Dodelitev
01	Seštevanje
02	Odštevanje
03	Množenje
04	Deljenje
05	Korenjenje
06	Sinus
07	Kosinus
08	Koren iz kvadratne vsote c = $\sqrt{a^2 + b^2}$
09	Če je enako, skok na številko oznake
10	Če ni enako, skok na številko oznake
11	Če je večje, skok na številko oznake
12	Če je manjše, skok na številko oznake
13	Kot (kot iz c sin a in c cos a)
14	Številka napake
15	Tiskanje
19	Dodelitev PLC

HEIDENHAIN

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de NC programming @ +49 8669 31-3103 E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de PLC programming @ +49 8669 31-3102 E-mail: service.plc@heidenhain.de Lathe controls @ +49 8669 31-3105 E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Tipalni sistemi družbe HEIDENHAIN vam pomagajo zmanjšati dodatni čas in izboljšati

vam pomagajo zmanjšati dodatni čas in izboljšati natančnost izdelanih obdelovancev.

Tipalni sistemi obdelovanca

TS 220	prenos signala prek kabla
TS 440, TS 444	prenos z infrardečo povezavo
TS 640, TS 740	prenos z infrardečo povezavo

- naravnavanje obdelovalnih kosov
- določite izhodiščne točke
- Merjenje obdelovancev



Tipalni sistemi orodij

TT 140	prenos signala prek kabla
TT 449	prenos z infrardečo povezavo
TL	laserski sistemi brez dotika

- merjenje orodij
- merjenje obrabe
- ugotavljanje loma orodja

