




HEIDENHAIN

Gebruikershandboek

CNC PILOT 640





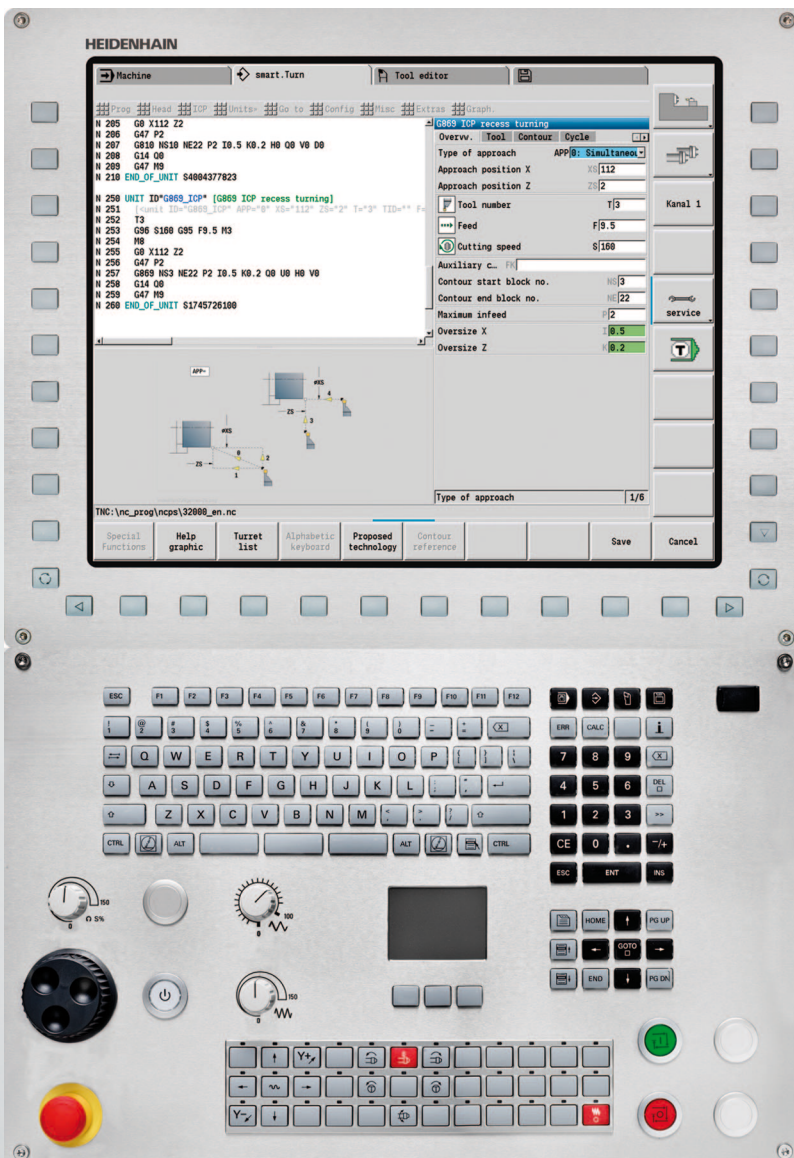

NC-software
688946-03
688947-03

Nederlands (nl)
3/2015







Bedieningselementen van de CNC PILOT




Bedieningselementen op het beeldscherm

Toets	Functie
	Schakelt tussen de helpschermen voor bewerking van de buiten- en binnenkant (alleen tijdens cyclusprogrammering)
	Geen functie
	Softkeys: functie op het beeldscherm selecteren
 	Schakelt in het softkeymenu naar links/rechts
	Schakelt in het PLC-menu naar het volgende menu









Werkstandtoetsen

Toets	Functie
	Machinewerkstanden: <ul style="list-style-type: none">■ Handbediening■ Programma-verloop
	Programmeerwerkstanden <ul style="list-style-type: none">■ smart.Turn■ DINplus■ DIN/ISO
	Gereedschaps- en technologiegegevens
	Organisatie: <ul style="list-style-type: none">■ Parameters■ Bestandsorganisatie■ Transfer■ Diagnose












smart.Turn-toetsen

Toets	Functie
	Naar het volgende formulier gaan
 	Naar de volgende/vorige groep





Navigatietoetsen

Toets	Functie
 	Cursor omhoog/omlaag
 	Cursor naar links/naar rechts
 	Beeldscherm-/dialoogpagina terug/verder
 	Naar begin of einde van programma/lijst











Numerieke toetsen

Toets	Functie
 	Nummertoeetsen 0-9: <ul style="list-style-type: none">■ Invoer van getallen■ Menubediening
	Decimale punt
	Omschakeling tussen positieve en negatieve waarden
	Escape-toets, afbreken in dialogen en omhoog in het menu
	Invoegtoets - OK in dialogen en nieuwe NC-regels in de editor
	Wissen blok: wist het geselecteerde gedeelte
	Backspace - wist het teken links van de cursor
	CE-toets - wist de foutmeldingen in de machinewerkstand
	Verder: schakelt invoervelden voor de invoer van meer gegevens vrij
	Enter: invoerbevestiging

Speciale toetsen

Toets	Functie
	Foutentoets: opent het foutvenster
	Start de geïntegreerde calculator
	Infotoets: toont aanvullende informatie in de parametereditor
	Speciale functies, zoals alternatieve invoeren of lettertoetsenbord activeren

Machinebedieningspaneel

Toets	Functie
	Cyclusstart
	Cyclusstop
	Voedingsstop
	Spilstop
 	Spil aan – richting M3/M4
 	Spil "tippen" – richting M3/M4. De spil draait zolang u op de toets drukt
 	Jogtoetsen +X/-X

Bedieningspaneel van de CNC PILOT



CNC PILOT 640, software en functies

In dit handboek worden de functies beschreven die in de CNC PILOT met NC-softwarenummer 688946-03 of 688947-03 beschikbaar zijn.

De smart.Turn- en DIN PLUS-programmering worden niet in dit handboek beschreven. Deze functies worden nader toegelicht in het gebruikershandboek "smart.Turn- en DIN PLUS-programmering" (ID 685556-xx). Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u dit handboek nodig hebt.

De machinefabrikant stemt met behulp van machineparameters de beschikbare functies van de besturing op de desbetreffende machine af. Daarom worden in dit handboek ook functies beschreven die niet op iedere CNC PILOT beschikbaar zijn.

CNC PILOT Voorbeelden van functies die niet op alle machines aanwezig zijn:

- Positioneren van de spil (M19) en het aangedreven gereedschap
- Bewerkingen met de C- of Y-as

Als u wilt weten welke functies door de machine met besturing worden ondersteund, kunt u contact opnemen met de machinefabrikant.

Zoals veel machinefabrikanten biedt ook HEIDENHAIN programmeercursussen aan. Wij adviseren u deze cursussen te volgen als u de functies van de CNC PILOT grondig wilt leren kennen.

Speciaal voor de MANUALplus 620 en CNC PILOT 640 biedt HEIDENHAIN het softwarepakket DataPilot MP 620 resp. DataPilot CP 640 voor pc's aan. De DataPilot is geschikt voor gebruik dicht bij de machine in de werkplaats, in het kantoor van de werkplaatschef, bij de werkvoorbereiding en voor trainingsdoeleinden. De DataPilot wordt gebruikt op pc's met het besturingssysteem WINDOWS.

Gebruiksomgeving

De CNC PILOT voldoet aan de eisen van klasse A volgens EN 55022 en is voornamelijk bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen.

Juridische opmerking

Dit product maakt gebruik van open source software. Meer informatie vindt u op de besturing onder

- Werkstand Organisatie
- Softkey LICENTIE-INFORMATIE



Nieuwe functies van de software 688945-02

- Bij de simulatie kan de actuele contourbeschrijving (onbewerkt en bewerkt werkstuk) worden gespiegeld en opgeslagen. In smart.Turn kunnen deze contouren weer worden ingevoegd (zie pagina 500)
- Bij machines met tegenspil kan nu in het TSF-menu de werkstukspil worden geselecteerd (zie pagina 99)
- Bij machines met tegenspil kan een nulpuntverschuiving voor de tegenspil worden uitgevoerd (zie Pagina 99)
- De gebruikersdocumentatie is nu ook beschikbaar in het contextgevoelige helpsysteem TURNguide (zie Pagina 66)
- In het projectbeheer kunt u uw eigen projectmappen aanmaken, om bestanden die bij elkaar horen centraal te beheren (zie Pagina 131)
- Met een handwisselsysteem kunnen gereedschappen die zich niet in de revolver bevinden, tijdens een programmabewerking worden ingespannen (zie Pagina 513)
- In de werkstand Inleren hebt u nu ook de beschikking over graveercycli (zie Pagina 347)
- Wanneer een back-up van de gereedschapsgegevens wordt gemaakt, kan nu in een dialoogvenster worden geselecteerd welke gegevens moeten worden geback-upt of ingelezen (zie Pagina 598)
- Voor het converteren van G-, M-functies en spilnummers evenals voor het spiegelen van verplaatsingen en gereedschapsmaten kunt u nu gebruikmaken van de G-functie G30 (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Voor overname van een werkstuk door de tweede verplaatsbare spil of voor het aandrukken van een losse kop tegen het werkstuk, is nu de G-functie "Verplaatsen naar vaste aanslag" (G916) beschikbaar (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Met de functie G925 kan de maximale aandrukkracht voor een as worden gedefinieerd en bewaakt. Met deze functie kan bijv. de tegenspil als mechatronische losse kop worden gebruikt (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Om botsingen te voorkomen bij niet volledig uitgevoerde afsteekbewerkingen, kunt u nu met de functie G917 een afsteekcontrole door middel van volgfoutbewaking activeren (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)

- Met de optie Spilsynchronisatie G720 kunt u de toerentallen van twee of meer spullen hoeksynchroon, met een overbrengingsverhouding of met een gedefinieerde offset synchroniseren (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Voor het frezen van buitenvertandingen en profielen is in combinatie met de synchronisatie (G720) van hoofd- en gereedschapsspil de nieuwe cyclus "Afwikkelfrezen" (G808) beschikbaar (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Met de functie G924 kan nu een "toenemend toerental" worden geprogrammeerd, om resonantietrillingen te voorkomen (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)



Nieuwe functies van de software 688945-03 en 68894x-01

- In de werkstand **Organisatie** kunt u nu de toegang tot de besturing toestaan of blokkeren met de softkey "Externe toegang" (zie ook "Werkstand Organisatie" op pagina 544)
- De calculator kan nu in elke toepassing worden geactiveerd en blijft ook actief na omschakeling naar een andere werkstand. Getalwaarden kunnen nu met de softkeys **Actuele waarde opvragen** en **Waarde overnemen** uit het actieve invoerveld worden opgevraagd of naar het actieve invoerveld worden doorgegeven (zie ook "De calculator" op pagina 58)
- Tafeltastsystemen kunnen nu in het menu "Machine instellen" worden gekalibreerd (zie ook "Tafeltaststelsysteem kalibreren" op pagina 101)
- Het werkstuknulpunt kan nu ook in de richting van de Z-as met een tastsysteem worden vastgelegd (zie ook "Machine instellen" op pagina 93)
- Bij het inleren zijn voor de nabewerking bij de steekdraaicycli de overmaten RI en RK voor het onbewerkte werkstuk toegevoegd (zie ook "Steekdraaien radiaal afwerken - uitgebreid" op pagina 252)
- In de nabewerking bij de steekdraai-units en in de cyclus G869 zijn de overmaten RI en RK voor het onbewerkte werkstuk ingevoerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Op machines met een B-as kunnen nu ook boor- en freesbewerkingen op schuin in de ruimte liggende vlakken worden uitgevoerd. Bovendien kunt u met de B-as gereedschappen bij de draaibewerking nog flexibeler gebruiken (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Op de besturing is nu een groot aantal tastcycli voor diverse toepassingsmogelijkheden beschikbaar (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering):
 - Schakelend tastsysteem kalibreren
 - Cirkel, steekcirkel, hoek en positie van de C-as meten
 - Instelcompensatie
 - Eenpunts-, tweepuntsmeting
 - Gat of tap zoeken
 - Nulpunt instellen in de Z- of C-as
 - Automatische gereedschapsmeting

- Met de nieuwe functie TURN PLUS worden aan de hand van een vastgelegde bewerkingsvolgorde automatisch NC-programma's voor draai- en freesbewerkingen gemaakt (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Met de functie G940 is het mogelijk de gereedschapslengtes in de definitiepositie van de B-as te laten berekenen (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Voor bewerkingen waarbij omspannen noodzakelijk is, kan met G44 een scheidingspunt op de contourbeschrijving worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Met de functie G927 kunt u gereedschapslengtes naar de referentiepositie van het gereedschap (B-as =0) omrekenen (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Insteken die met G22 zijn gedefinieerd, kunnen nu met de nieuwe cyclus 870 Steken ICP worden bewerkt (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).



Nieuwe functies van de software 68894x-02

- In de ICP is de extra functie "Nulpunt verschuiven" ingevoerd (zie ook "Nulpunt verschuiven" op pagina 392)
- In ICP-contouren kunnen nu via een invoerformulier pasmaten en binnendraad worden berekend (zie ook "Passingen en binnendraad" op pagina 387)
- In de ICP zijn de extra functies "Dupliceren lineair, rond en spiegelen" ingevoerd (zie ook "Contourgedeelte lineair dupliceren" op pagina 392)
- De systeemtijd kan nu via een invoerformulier worden ingesteld (zie ook "Bedrijfstijden tonen" op pagina 102)
- De afsteekcyclus G859 is uitgebreid met de parameters K, SD en U (zie ook "Afsteken" op pagina 269)
- Bij ICP-steekdraaien kan nu een naderings- en vrijzethoek worden gedefinieerd (zie ook "ICP-steekdraaien radiaal afwerken" op pagina 260)
- Met TURN PLUS kunt u nu ook programma's voor de tegenspilwerking en voor multigereedschappen maken (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Bij de functie G797 Vlakfrezen kan nu ook een te frezen contour worden geselecteerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functie G720 is uitgebreid met de parameter Y (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functie G860 is uitgebreid met de parameters O en U (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)



Nieuwe functies van de software 68894x-03

- In de subwerkstand Inleren zijn de cycli Figuur axiaal, Figuur radiaal, ICP-contour axiaal en ICP-contour radiaal uitgebreid met de parameter RB (zie "Freescycli" op pagina 319)
- In de subwerkstand Inleren zijn alle cycli voor schroefdraad tappen uitgebreid met de parameters SP en SI (zie "Boorcycli" op pagina 301)
- In de subwerkstand Simulatie is de 3D-weergave uitgebreid (zie "3D-weergave" op pagina 493)
- In de werkstand Gereedschaps-editor is een gereedschapscontrolegrafiek ingevoerd (zie "Gereedschapscontrolegrafiek" op pagina 507)
- In de revolvertabel kunt u een ID-nummer direct invoeren (zie "Revolvertabel invullen" op pagina 89)
- In de gereedschapstabel zijn de filteropties uitgebreid (zie "Gereedschapslijst sorteren en filteren" op pagina 504)
- In de subwerkstand Transfer is de gereedschaps-back-upfunctie uitgebreid (zie "Gereedschapsgegevens verzenden" op pagina 598)
- In de subwerkstand Transfer is de gereedschaps-importfunctie uitgebreid (zie "Gereedschapsgegevens van de CNC PILOT 4290 importeren" op pagina 606)
- De menuoptie Aswaarden instellen is uitgebreid met het definiëren van offset-waarden voor de verschuivingen G53, G54 en G55 (zie "Offsets definiëren" op pagina 95)
- In de subwerkstand Programma-verloop is de belastingsbewaking ingevoerd (zie "Belastingsbewaking (optie)" op pagina 121)
- In de subwerkstand Programma-verloop is het instellen van uitschakelniveaus ingevoerd (zie "Programma-uitvoering" op pagina 116)
- Er is een functie ingevoerd om informatie over de toestand van het gereedschap uit te lezen (zie "Bewaking van gereedschapsstandtijd", pagina 91), (zie "Standtijdgegevens gereedschap bewerken" op pagina 511)
- Er is een gebruikerparameter ingevoerd waarmee u de software-eindschakelaars voor de subwerkstand Simulatie kunt in- en uitschakelen (zie "Lijst van user parameters" op pagina 547)
- Er is een gebruikerparameter ingevoerd waarmee u de foutmelding van de software-eindschakelaars kunt onderdrukken (zie "Lijst van user parameters" op pagina 547)
- Er is een gebruikerparameter ingevoerd waarmee u een in de T,S,F-dialoog geprogrammeerde gereedschapswissel met NC-start kunt uitvoeren (zie "Lijst van user parameters" op pagina 547)
- Er is een gebruikerparameter ingevoerd om de T,S,F-dialoog in afzonderlijke dialogen op te delen (zie "Lijst van user parameters" op pagina 547)
- De functie G32 is uitgebreid met de parameter WE (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies G51, G56 en G59 zijn uitgebreid met de parameters U, V en W (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)



- De functies G0, G1, G12/G13, G101, G102/G103, G110, G111, G112/G113, G170, G171, G172/G173, G180, G181 en G182/G183 zijn uitgebreid met parameters die een vergaande compatibiliteit met de ICP-contourbeschrijving waarborgen (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functie G808 is uitgebreid met de parameter C (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies G810 en G820 zijn uitgebreid met de parameter U (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies G4 en G860 zijn uitgebreid met de parameter D (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functie G890 is uitgebreid met de parameter B (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De units G840 Contourfrezen figuren en G84X Kamerfrezen figuren zijn uitgebreid met parameter RB (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Alle units voor schroefdraad tappen zijn uitgebreid met de parameters SP en SI (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functie G48 voor de begrenzing van spoedgangsnelheden van de rondassen en lineaire assen is ingevoerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies G53, G54 en G55 voor nulpuntverschuivingen met offset-waarden zijn ingevoerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies voor overlapping van asbewegingen G725 Excentrisch draaien, G726 Excentrische overgang en G727 Onronddraaien zijn ingevoerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- De functies voor belastingsbewaking G995 Bewakingszone vastleggen en G996 Type belastingsbewaking zijn ingevoerd (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- In de subwerkstand AAG worden nu ook gereedschappen met snelwisselhouders ondersteund (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- In de werkstand smart.Turn is nu ook de weergave van een boomstructuur beschikbaar (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- In de werkstand smart.Turn kunt u uitschakelniveaus definiëren (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)
- Er is een functie ingevoerd om informatie over de toestand van het gereedschap uit te lezen (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)

Over dit handboek

Hieronder vindt u een lijst met de in dit handboek gebruikte aanwijzingssymbolen



Dit symbool geeft aan dat u voor de beschreven functie speciale aanwijzingen moet opvolgen.



Dit symbool geeft aan dat bij gebruik van de beschreven functie zich een of meer van de volgende risico's voordoen:

- Risico's voor werkstuk
- Risico's voor spanmiddel
- Risico's voor gereedschap
- Risico's voor machine
- Risico's voor operator



Dit symbool geeft aan dat de beschreven functie door uw machinefabrikant moet worden aangepast. De werking van de beschreven functie kan dus per machine verschillend zijn.



Dit symbool geeft aan dat u meer uitvoerige beschrijvingen van een functie in een ander gebruikershandboek kunt vinden.

Wenst u wijzigingen of hebt u fouten ontdekt?

Wij streven er voortdurend naar onze documentatie voor u te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen. De door u gewenste wijzigingen kunt u per e-mail toezenden aan: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.





Inhoud

Inleiding en basisprincipes	1
Bedieningsinstructies	2
Werkstand Machine	3
Teach-in-modus	4
ICP-programmering	5
Grafische simulatie	6
Gereedschaps- en technologie-database	7
Werkstand Organisatie	8
Tabellen en overzichten	9
Overzicht van de cycli	10

1 Inleiding en basisprincipes 35

- 1.1 De CNC PILOT 36
- 1.2 Configuratie 37
 - Sledepositie 37
 - Gereedschapshoudersystemen 37
 - De C-as 37
 - De Y-as 38
 - Complete bewerking 39
- 1.3 Karakteristieken 40
 - Configuratie 40
 - Werkstanden 40
- 1.4 Gegevensbeveiliging 42
- 1.5 Begripsverklaring 43
- 1.6 Opbouw van de CNC PILOT 44
- 1.7 Basisprincipes 45
 - Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken 45
 - Asaanduidingen 45
 - Coördinatensysteem 46
 - Absolute coördinaten 46
 - Incrementele coördinaten 47
 - Poolcoördinaten 47
 - Machinenulpunt 47
 - Werkstuknulpunt 48
 - Maateenheden 48
- 1.8 Gereedschapsmaten 49
 - Gereedschapslengtematen 49
 - Gereedschapscorrecties 49
 - Snijkantradiuscompensatie (SRC) 50
 - Freesradiuscompensatie (FRC) 50



2 Bedieningsinstructies 51

- 2.1 Algemene bedieningsinstructies 52
 - Bedienen 52
 - Instellen 52
 - Programmeren - werkstand Teach-in 52
 - Programmeren - smart.Turn 52
- 2.2 Het beeldscherm van de CNC PILOT 53
- 2.3 Bediening, gegevensinvoer 54
 - Werkstanden 54
 - Menukeuze 55
 - Softkeys 55
 - Gegevensinvoer 56
 - smart.Turn-dialogen 56
 - Lijstverwerking 57
 - Lettertoetsenbord 57
- 2.4 De calculator 58
 - Functies van de calculator 58
 - Positie van de calculator instellen 60
- 2.5 Programmatypen 61
- 2.6 De foutmeldingen 62
 - Fouten tonen 62
 - Foutvenster openen 62
 - Foutvenster sluiten 62
 - Uitgebreide foutmeldingen 63
 - Softkey Details 63
 - Fout wissen 64
 - Fouten-logbestand 64
 - Toetsen-logbestand 65
 - Servicebestanden opslaan 65
- 2.7 Contextgevoelig helpsysteem TURNguide 66
 - Toepassing 66
 - Werken met de TURNguide 67
 - Actuele helpbestanden downloaden 71



3 Werkstand Machine 73

- 3.1 De werkstand Machine 74
- 3.2 In- en uitschakelen 75
 - Inschakelen 75
 - Bewaking van de EnDat-impulsgevers 75
 - Referentieprocedure 76
 - Uitschakelen 77
- 3.3 Machinegegevens 78
 - Invoer van machinegegevens 78
 - Weergave van machinegegevens 80
 - Cyclusstatus 84
 - Asvoeding 84
 - Spil 85
- 3.4 Gereedschapstabel instellen 86
 - Machine met revolver 86
 - Machine met Multifix 86
 - Gereedschappen in verschillende kwadranten 87
 - Revolvertabel invullen vanuit de database 88
 - Revolvertabel invullen 89
 - Gereedschapsoproep 90
 - Aangedreven gereedschappen 90
 - Bewaking van gereedschapsstandtijd 91
- 3.5 Machine instellen 93
 - Werkstuknulpunt definiëren 94
 - Offsets definiëren 95
 - Referentieprocedure van de assen 96
 - Veiligheidszone instellen 97
 - Gereedschapswisselpositie instellen 98
 - Waarden C-as instellen 99
 - Machinemaat instellen 100
 - Tafeltastsysteem kalibreren 101
 - Bedrijfstijden tonen 102
 - Systeemtijd instellen 103
- 3.6 Gereedschappen opmeten 104
 - Aanraken 105
 - Tastsysteem (tafeltastsysteem) 106
 - Meetoptiek 107
 - Gereedschapscorrecties 108
- 3.7 Werkstand "Handbediening" 109
 - Gereedschap wisselen 109
 - Spil 109
 - Bediening van het handwiel 109
 - Jogtoetsen 110
 - Teach-in-cycli bij handbediening 110



3.8 Teach-in-modus (werkstand Inleren)	111
Werkstand Inleren	111
Teach-in-cycli programmeren	112
3.9 Werkstand "Programma-uitvoering"	113
Programma laden	113
Gereedschapslijst vergelijken	114
Vóór de programma-uitvoering	114
Zoeken naar startregel	115
Programma-uitvoering	116
Correcties tijdens de uitvoering van het programma.	117
Programma-uitvoering in de werkstand "Dry Run".	120
3.10 Belastingbewaking (optie)	121
Referentiebewerking	123
Referentiewaarden controleren	124
Grenswaarden aanpassen	126
Productie met belastingbewaking	127
3.11 Grafische simulatie	128
3.12 Programmabeheer	129
Programmakeuze	129
Bestandsmanager	130
Projectbeheer	131
3.13 DIN-conversie	132
Conversie uitvoeren	132
3.14 Maateenheden	133



4 Teach-in-modus 135

- 4.1 Met cycli werken 136
 - Cyclusstartpunt 136
 - Helpschermen 137
 - DIN-macro's 137
 - Grafische test (simulatie) 137
 - Contourcorrectie bij Inleren 138
 - Cyclustoetsen 138
 - Schakelfuncties (M-functies) 139
 - Commentaar 139
 - Cyclusmenu 140
 - In veel cycli gebruikte adressen 142
- 4.2 Cycli van onbewerkt werkstuk 143
 - Onbewerkt werkstuk - staf/pijp 144
 - Contour onbewerkt werkstuk ICP 145
- 4.3 Cycli aparte snijgangen 146
 - Positioneren spoedgang 147
 - Gereedschapswisselpositie benaderen 148
 - Lineaire bewerking overlans 149
 - Lineaire bewerking overdwers 150
 - Lineaire bewerking onder een hoek 151
 - Circulaire bewerking 153
 - Afkanting 155
 - Afronding 157
 - M-functies 159



4.4 Verspaningscycli	160
Gereedschapspositie	161
Verspanen overlans	163
Verspanen overdwers	165
Verspanen overlans - uitgebreid	167
Verspanen overdwers - uitgebreid	169
Verspanen afwerken overlans	171
Verspanen afwerken overdwers	172
Verspanen afwerken overlans - uitgebreid	173
Verspanen afwerken overdwers - uitgebreid	175
Verspanen, insteken overlans	177
Verspanen, insteken overdwers	179
Verspanen, insteken overlans - uitgebreid	181
Verspanen, insteken overdwers - uitgebreid	183
Verspanen, insteken en afwerken overlans	185
Verspanen, insteken afwerken overdwers	187
Verspanen, insteken afwerken overlans - uitgebreid	189
Verspanen, insteken afwerken overdwers - uitgebreid	191
Verspanen, ICP-parallel aan contour overlans	193
Verspanen, ICP-parallel aan contour overdwers	196
Verspanen, ICP-parallel aan contour afwerken overlans	198
Verspanen, ICP-parallel aan contour afwerken overdwers	200
ICP-verspanen overlans	202
ICP-verspanen overdwers	204
ICP-verspanen afwerken overlans	206
ICP-verspanen afwerken overdwers	208
Voorbeelden van verspaningscycli	210

4.5 Steekcycli	214
Verspanings- en aanzetrichting voor steekcycli	214
Draaduitlooppositie	215
Contourvormen	215
Insteken radiaal	216
Insteken axiaal	218
Insteken radiaal - uitgebreid	220
Insteken axiaal - uitgebreid	222
Insteken radiaal afwerken	224
Insteken axiaal afwerken	226
Insteken radiaal afwerken - uitgebreid	228
Insteken axiaal afwerken - uitgebreid	230
ICP-insteekcycli radiaal	232
ICP-insteekcycli axiaal	234
ICP-insteken afwerken radiaal	236
ICP-insteken afwerken axiaal	238
Steekdraaien	240
Steekdraaien radiaal	241
Steekdraaien axiaal	242
Steekdraaien radiaal - uitgebreid	244
Steekdraaien axiaal - uitgebreid	246
Steekdraaien radiaal afwerken	248
Steekdraaien axiaal afwerken	250
Steekdraaien radiaal afwerken - uitgebreid	252
Steekdraaien axiaal afwerken - uitgebreid	254
ICP-steekdraaien radiaal	256
ICP-steekdraaien axiaal	258
ICP-steekdraaien radiaal afwerken	260
ICP-steekdraaien axiaal afwerken	262
Draaduitloop vorm H	264
Draaduitloop vorm K	266
Draaduitloop vorm U	267
Afsteken	269
Voorbeelden van steekcycli	271



4.6 Schroefdraad- en draaduitloopcycli	273
Schroefdraadpositie, draaduitlooppositie	273
Handwiel-override	274
Aanzethoek, schroefdraaddiepte, snede-opdeling	275
Schroefdraadaanloop/-uitloop	275
Laatste snede	276
Schroefdraadcyclus (overlangs)	277
Schroefdraadcyclus (overlangs) – uitgebreid	279
Conische draad	281
API-draad	283
Schroefdraad nasnijden (overlangs)	285
Schroefdraad nasnijden uitgebreid (overlangs)	287
Conische draad nasnijden	289
API-draad nasnijden	291
Draaduitloop DIN 76	293
Draaduitloop DIN 509 E	295
Draaduitloop DIN 509 F	297
Voorbeelden: schroef- en draaduitloopcycli	299
4.7 Boorcycli	301
Boren axiaal	302
Boren radiaal	304
Langgatboren axiaal	306
Langgatboren radiaal	309
Draadtappen axiaal	311
Draadtappen radiaal	313
Schroefdraadfrezen axiaal	315
Voorbeelden: boorcycli	317
4.8 Freescycli	319
Positioneren spoedgang frezen	320
Sleuf axiaal	321
Figuur axiaal	323
ICP-contour axiaal	327
Kopfrezen	330
Sleuf radiaal	333
Figuur radiaal	335
ICP-contour radiaal	339
Spiraalgroeffrezen radiaal	342
Looprichting van de frees bij contourfrezen	344
Looprichting van de frees bij het frezen van kamers	345
Voorbeeld freescyclus	346
Graveren axiaal	347
Graveren radiaal	349
Graveren axiaal/radiaal	351

4.9 Boor- en freespatroon	352
Lineair boorpatroon axiaal	353
Lineair freespatroon axiaal	355
Rond boorpatroon axiaal	357
Rond freespatroon axiaal	359
Lineair boorpatroon radiaal	361
Lineair freespatroon radiaal	363
Rond boorpatroon radiaal	365
Rond freespatroon radiaal	367
Voorbeelden van bewerking van patronen	369
4.10 DIN-cycli	372
DIN-cyclus	372



5 ICP-programmering 375

- 5.1 ICP-contouren 376
 - Contouren overnemen 376
 - Vormelementen 377
 - Bewerkingsattributen 377
 - Geometrische berekeningen 378
- 5.2 ICP-editor in cyclusbedrijf 379
 - Contouren voor cycli bewerken 380
 - Bestandsorganisatie met de ICP-editor 381
- 5.3 ICP-editor in smart.Turn 382
 - Contour in smart.Turn bewerken 383
- 5.4 ICP-contouren maken 385
 - ICP-contour invoeren 385
 - Absolute of incrementele dimensionering 386
 - Overgangen bij contourelementen 386
 - Passingen en binnendraad 387
 - Poolcoördinaten 388
 - Invoer van hoeken 388
 - Contourweergave 389
 - Selectie oplossing 390
 - Kleuren in de contourweergave 390
 - Selectiefuncties 391
 - Nulpunt verschuiven 392
 - Contourgedeelte lineair dupliceren 392
 - Contourgedeelte rond dupliceren 393
 - Contourgedeelte door spiegelen dupliceren 393
 - Inverteren 393
 - Contourrichting (cyclusprogrammering) 394
- 5.5 ICP-contouren wijzigen 395
 - Vormelementen overlappend aanbrengen 395
 - Contourelementen toevoegen 395
 - Laatste contourelement wijzigen of wissen 396
 - Contourelement wissen 396
 - contourelementen wijzigen 397
- 5.6 De loep in de ICP-editor 402
 - Detail van de afbeelding wijzigen 402
- 5.7 Beschrijvingen van onbewerkte werkstukken 403
 - Onbewerkt werkstuk "Staf" 403
 - Onbewerkt werkstuk "Pijp" 403
 - Onbewerkt werkstuk "Gietstuk" 403
- 5.8 Contourelementen te draaien contour 404
 - Basiselementen te draaien contour 404
 - Vormelementen te draaien contour 408

5.9 Contourelementen voorkant	415
Startpunt contour aan voorkant	415
Verticale lijnen kopvlak	416
Horizontale lijnen kopvlak	417
Lijn met hoek kopvlak	418
Cirkelboog kopvlak	419
Afkanting/afrondding kopvlak	420
5.10 Contourelementen mantelvlak	421
Startpunt mantelvlakcontour	421
Verticale lijnen mantelvlak	423
Horizontale lijnen mantelvlak	423
Lijn met hoek mantelvlak	424
Cirkelboog mantelvlak	425
Afkanting/afrondding mantelvlak	426
5.11 C- en Y-asbewerking in smart.Turn	427
Referentiegegevens, geneste contouren	428
Weergave van de ICP-elementen in het smart.Turn-programma	429
5.12 Contouren aan de voorkant in smart.Turn	430
Referentiegegevens bij complexe contouren aan de voorkant	430
TURN PLUS-attributen	431
Cirkel kopvlak	431
Rechth. kopse vl.	432
Regelmatige n-hoek kopvlak	433
Lineaire sleuf kopvlak	434
Ronde sleuf kopvlak	434
Boring kopvlak	435
Lineair patroon kopvlak	436
Rond patroon kopvlak	437
5.13 Mantelvlakcontouren in smart.Turn	438
Referentiegegevens mantelvlak	438
TURN PLUS-attributen	439
Cirkel mantelvlak	440
Rechthoek mantelvlak	441
Regelm. n-hoek mantelvlak	442
Lineaire sleuf mantelvlak	443
Ronde sleuf mantelvlak	444
Boring mantelvlak	445
Lineair patroon mantelvlak	446
Rond patroon mantelvlak	447



5.14	Contouren van het XY-vlak	449
	Referentiegegevens XY-vlak	449
	Startpunt contour XY-vlak	450
	Verticale lijnen XY-vlak	450
	Horizontale lijnen XY-vlak	451
	Lijn onder een hoek XY-vlak	452
	Cirkelboog XY-vlak	453
	Afkanting/afronding XY-vlak	454
	Cirkel XY-vlak	455
	Rechthoek YZ-vlak	456
	Regelm. n-hoek kop	457
	Lin. groef kopvlak	458
	Ronde sleuf XY-vlak	459
	Boring XY-vlak	460
	Lineair patroon XY-vlak	461
	Rond patroon XY-vlak	462
	Enkel vlak kopvl.	463
	Meerzijdige vlakken XY-vlak	464
5.15	Contouren van het YZ-vlak	465
	Referentiegegevens YZ-vlak	465
	TURN PLUS-attributen	466
	Startpunt contour YZ-vlak	467
	Verticale lijnen YZ-vlak	467
	Horizontale lijnen YZ-vlak	468
	Lijn onder een hoek YZ-vlak	469
	Cirkelboog YZ-vlak	470
	Afkanting/afronding YZ-vlak	471
	Cirkel YZ-vlak	472
	Rechthoek YZ-vlak	473
	Regelm. n-hoek YZ-vlak	474
	Lin. groef YZ-vlak	475
	Ronde sleuf YZ-vlak	476
	Boring YZ-vlak	477
	Lineair patroon YZ-vlak	478
	Rond patroon YZ-vlak	479
	Afzonderlijk vlak YZ-vlak	480
	Meerzijdige vlakken YZ-vlak	481
5.16	Bestaande contouren overnemen	482
	Cycluscontouren in smart.Turn integreren	482
	DXF-contouren (optie)	483

6 Grafische simulatie 485

- 6.1 De werkstand Simulatie 486
 - Bediening van de simulatie 487
 - De additionele functies 488
- 6.2 Simulatievenster 489
 - Aanzichten instellen 489
 - Weergave van één venster 490
 - Weergave van meerdere vensters 490
- 6.3 Aanzichten 491
 - Baanweergave 491
 - Gereedschapsweergave 492
 - Weergave van veeggrafiek 492
 - 3D-weergave 493
- 6.4 De loop 495
 - Beeldschermdetail aanpassen 495
- 6.5 Simulatie met startregel 497
 - Standaardregel bij smart.Turn-programma's 497
 - Startregel bij cyclusprogramma's 498
- 6.6 Tijdberekening 499
 - Bewerkingstijden weergeven 499
- 6.7 Contour opslaan 500
 - Gemaakte contour in de simulatie opslaan 500



7 Gereedschaps- en technologie-database 501

- 7.1 Gereedschapsdatabase 502
 - Gereedschapstypen 502
 - Multigereedschappen 503
 - Standtijdbeheer gereedschappen 503
- 7.2 Gereedschapseditor 504
 - Gereedschapslijst sorteren en filteren 504
 - Gereedschapsgegevens bewerken 506
 - Gereedschapscontrolegrafiek 507
 - Gereedschapsteksten 508
 - Multigereedschap bewerken 509
 - Standtijdgegevens gereedschap bewerken 511
 - Handwisselsystemen 513
- 7.3 Gereedschapsgegevens 518
 - Algemene gereedschapsparameters 518
 - Standaard draaigereedschap 521
 - Steekgereedschap 522
 - Draadsnijgereedschap 523
 - Spiraal- en snijplaatboren 524
 - NC-aanboorbeitels 525
 - Centerboren 526
 - Verzinkboren 527
 - Soevereinboren 528
 - Draadtap 529
 - Standaard freesgereedschap 530
 - Draadfreesgereedschap 531
 - Hoekfrezen 532
 - Freesstiften 533
 - Kartelgereedschap 534
 - Meettaster 535
 - Aanslaggereedschap 536
 - Grijpers 537
- 7.4 Technologie-database 538
 - De technologie-editor 539
 - Lijst met materialen of snijmaterialen bewerken 540
 - Snijgegevens weergeven/bewerken 541

8 Werkstand Organisatie 543

- 8.1 Werkstand Organisatie 544
- 8.2 Parameters 545
 - Parameter-editor 545
 - Lijst van user parameters 547
 - Toelichting op de belangrijkste bewerkingsparameters (processing) 563
 - Algemene instellingen 563
 - Draadsnijden 578
- 8.3 Transfer 583
 - Gegevensbeveiliging 583
 - Gegevensuitwisseling met TNCremo 583
 - Externe toegang 583
 - Verbindingen 584
 - Ethernet-interface CNC PILOT 620 585
 - Ethernet-interface CNC PILOT 640 586
 - USB-verbinding 593
 - Mogelijkheden van de data-overdracht 594
 - Programma's (bestanden) verzenden 595
 - Parameters verzenden 597
 - Gereedschapsgegevens verzenden 598
 - Servicebestanden 600
 - Gegevensback-up maken 601
 - NC-programma's uit voorgaande besturingen importeren 602
 - Gereedschapsgegevens van de CNC PILOT 4290 importeren 606
- 8.4 Service-pack 607
 - Service-pack installeren 607



9 Tabellen en overzichten 609


- 9.1 Spoed 610
 - Schroefdraadparameters 610
 - Spoed 611
- 9.2 Draaduitlooppparameters 617
 - DIN 76 – draaduitlooppparameters 617
 - DIN 509 E – draaduitlooppparameters 619
 - DIN 509 F – draaduitlooppparameters 619
- 9.3 Technische informatie 620
- 9.4 Compatibiliteit van DIN-programma's 629
 - Syntaxiselementen van de CNC PILOT 640 631

10 Overzicht van de cycli 643

- 10.1 Cycli van onbewerkt werkstuk, enkelvoudige snedecycli 644
- 10.2 Verspaningscycli 645
- 10.3 Steek- en steekdraaicycli 646
- 10.4 Schroefdraadcycli 647
- 10.5 Boorcycli 648
- 10.6 Freescycli 649





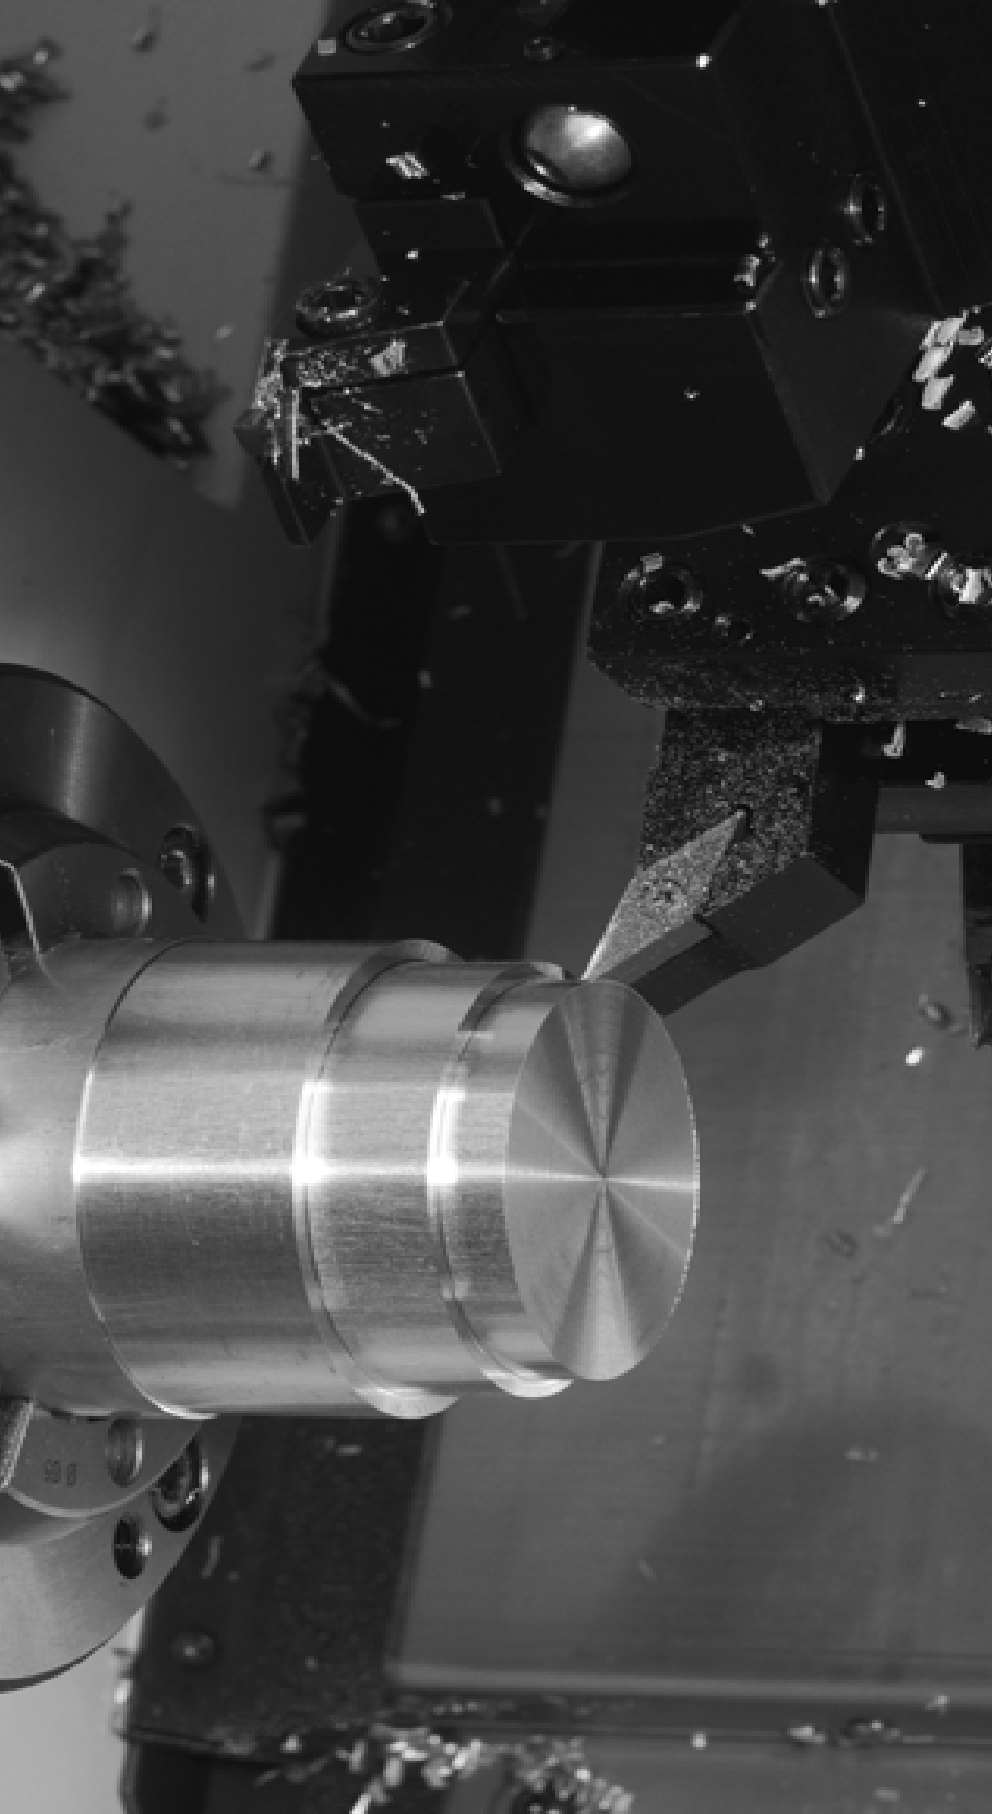

1

**Inleiding en
basisprincipes**



1.1 De CNC PILOT

De CNC PILOT is ontworpen voor CNC-draaibanken. Hij is geschikt voor horizontale en verticale draaibanken. De CNC PILOT ondersteunt machines met een gereedschapsrevolver, waarbij de gereedschapshouder zich bij horizontale draaibanken vóór of achter de hartlijn kan bevinden.

De CNC PILOT ondersteunt draaibanken met een hoofdspil, slede (X- en Z-as), C-as of positioneerbare spil en aangedreven gereedschap alsmede machines met een Y-as.

Of u nu eenvoudig draaiwerk uitvoert of complexe werkstukken vervaardigt: met de CNC PILOT profiteert u altijd van de grafische contourinvoer en comfortabele programmering met smart.Turn. Bovendien vormt bijvoorbeeld het programmeren van variabelen, aansturen van speciale machineapparaten of toepassen van extern gemaakte programma's geen enkel probleem: u schakelt dan gewoon om naar DINplus. In deze programmeerwerkstand vindt u de oplossingen voor uw speciale taken.

Bij de CNC PILOT profiteert u bovendien van de krachtige Teach-in-modus. Daarmee kunnen eenvoudige bewerkingen, nabewerkingen of reparaties worden uitgevoerd, zonder dat er NC-programma's hoeven te worden geschreven.

Bewerkingen met de C-as worden door de CNC PILOT ondersteund in de cyclus-, smart.Turn- en DIN-programmering. Bewerkingen met de Y-as ondersteunt de CNC PILOT in de smart.Turn- en DIN-programmering.



1.2 Configuratie

In de standaarduitvoering is de besturing uitgerust met de assen X en Z alsmede met een hoofdspil. Optioneel kunnen een C-as, een Y-as en een aangedreven gereedschap geconfigureerd zijn.

Sledepositie

De machinefabrikant configureert de CNC PILOT en biedt de volgende mogelijkheden:

- Z-as **horizontaal** met gereedschapsslede achter de hartlijn
- Z-as **horizontaal** met gereedschapsslede vóór de hartlijn
- Z-as **verticaal** met gereedschapsslede rechts van de hartlijn

De menusymbolen, helpschermen en grafische weergaven bij ICP en simulatie zijn gerelateerd aan de sledepositie.

De afbeeldingen in dit gebruikershandboek gaan uit van een draaibank met gereedschapshouder achter de hartlijn.

Gereedschapshoudersystemen

Als gereedschapshouder ondersteunt de CNC PILOT revolvers met n opnameplaatsen.

De C-as

Met de C-as kunt u boor- en freesbewerkingen aan de voorkant en op het mantelvlak uitvoeren.

Bij gebruik van de C-as interpoleert een as lineair of cirkelvorming in het ingestelde bewerkingsvlak met de spil, terwijl de derde as lineair interpoleert.

De CNC PILOT ondersteunt het maken van programma's met de C-as in de:

- werkstand Teach-in/Leren
- smart.Turn-programmering
- DINplus-programmering




De Y-as

Met de Y-as kunt u boor- en freesbewerkingen aan de voorkant en op het mantelvlak uitvoeren.

Bij toepassing van de Y-as interpoleren twee assen lineair of cirkelvormig in het vooraf ingestelde bewerkingsvlak, terwijl de derde as lineair interpoleert. Hiermee kunt u bijvoorbeeld sleuven of kamers met platte basisvlakken en verticale sleufranden maken. Door het vooraf ingeven van de spilhoek bepaalt u zelf de positie van de te frezen contour op het werkstuk.

De CNC PILOT ondersteunt het maken van programma's met de Y-as:

- in de werkstand Teach-in/Leren
- in smart.Turn-programma's
- in DINplus-programma's

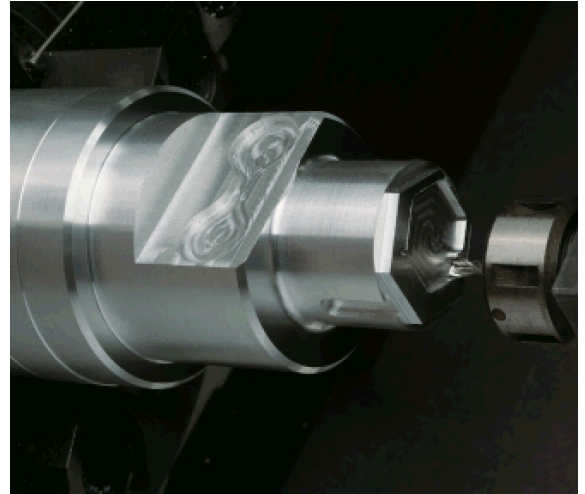


Complete bewerking

Met functies zoals hoeksynchrone overdracht van werkstukken bij draaiende spil, verplaatsen naar een vaste aanslag, gecontroleerd afsteken en coördinatentransformatie is een complete bewerking in een zo kort mogelijke tijd en een eenvoudige programmering gewaarborgd.

De CNC PILOT ondersteunt de complete bewerking voor alle gangbare machineconcepten.

Voorbeelden: draaibanken met

- roterende afpak-inrichting
- verplaatsbare tegenspil
- meerdere spullen en gereedschapshouders

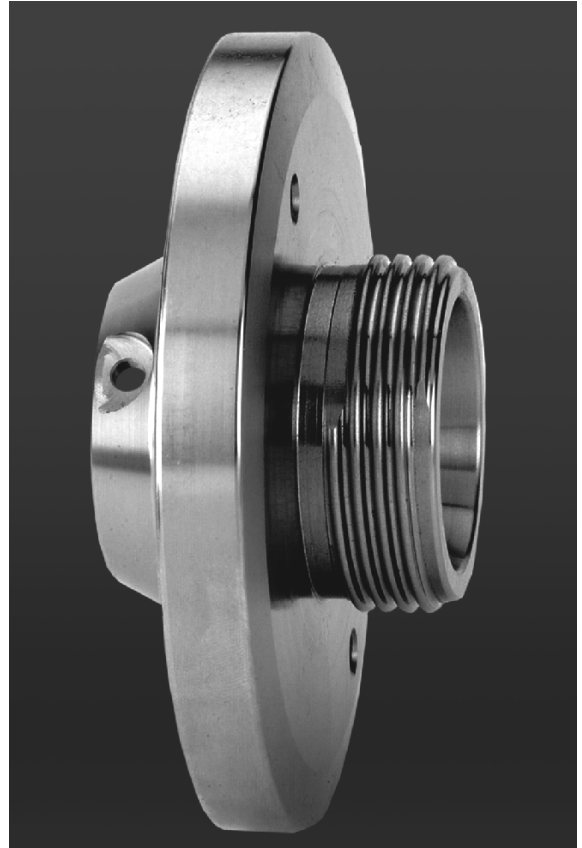

1.3 Karakteristieken

Configuratie

- Basisuitvoering X- en Z-as, hoofdspil
- Positioneerbare spil en aangedreven gereedschap
- C-as en aangedreven gereedschap
- Y-as en aangedreven gereedschap
- B-as voor bewerkingen in het gezwenkte vlak
- Digitale stroom- en toerenregeling

Werkstanden

Handbediening

Handmatige sledebewegingen via jogtoetsen of elektronische handwielen.

Grafisch ondersteunde invoer en uitvoering van Teach-in-cycli zonder opslag van de bewerkingsstappen in combinatie met de handbediening van de machine.

Nabewerking van schroefdraad (reparatie van schroefdraad) bij uitgespannen en opnieuw ingespannen werkstukken.

Werkstand Teach-in

Sequentiële aaneenschakeling van Teach-in-cycli, waarbij elke cyclus direct na de gegevensinvoer uitgevoerd of grafisch gesimuleerd wordt en vervolgens wordt opgeslagen.

Programma-verloop

Respectievelijk aparte regel of achtereenvolgend

- DINplus-programma's
- smart.Turn-programma's
- Teach-in-programma's

Instelfuncties

- Werkstuknulpunt instellen
- Gereedschapswisselpositie definiëren
- Veiligheidszone definiëren
- Gereedschap opmeten door aanraken, met meettaster of meetoptiek

Programmeren

- Teach-in-programmering
- Interactieve contourprogrammering (ICP)
- smart.Turn-programmering
- Automatisch genereren van programma's met TURN PLUS
- DINplus-programmering

Grafische simulatie

- Grafische weergave van de afloop van de smart.Turn- of DINplus-programma's en grafische weergave van een Teach-in-cyclus of Teach-in-programma.
- Simulatie van de gereedschapsbanen in een lijngrafiek of als snijspoorweergave, aparte aanduiding van de spoedgangbanen
- Bewegingssimulatie (veeggrafiek)
- Draai- of vooraanzicht of weergave van (afgewikkeld) mantelvlak
- Weergave van ingevoerde contouren
- Verschuif- en loepfuncties

Gereedschapssysteem

- Database voor 250 gereedschappen, optioneel 999 gereedschappen
- Beschrijving voor elk gereedschap mogelijk
- optioneel ondersteuning van multigereedschappen (gereedschappen met meerdere referentiepunten of meerdere snijkanten)
- Revolver- of Multifix-systeem

Technologie-database

- Invoer van de snijgegevens als voorgestelde waarden in de cyclus of in de UNIT
- 9 materiaal-snijmateriaal-combinaties (144 items)
- optioneel 62 materiaal-snijmateriaal-combinaties (992 items)

Interpolatie

- Rechte: in 2 hoofdassen (max. ± 100 m)
- Cirkel: in 2 assen (radius max. 999 m)
- C-as: interpolatie van de X- en Z-as met de C-as
- Y-as: lineaire of cirkelvormige interpolatie van twee assen in het gespecificeerde vlak. De desbetreffende derde as kan tegelijkertijd lineair interpoleren.
 - G17: XY-vlak
 - G18: XZ-vlak
 - G19: YZ-vlak
- B-as: boor- en freesbewerkingen op een schuin vlak in de ruimte



1.4 Gegevensbeveiliging

HEIDENHAIN adviseert u regelmatig op een pc een back-up te maken van nieuwe programma's en bestanden.

Hiervoor stelt HEIDENHAIN een back-upfunctie in de data-overdrachtsoftware TNCremoNT beschikbaar. Neem eventueel contact op met uw machinefabrikant.

Bovendien hebt u een gegevensdrager nodig waarop alle machinespecifieke gegevens (PLC-programma, machineparameters enz.) zijn opgeslagen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw machinefabrikant.



1.5 Begripsverklaring

- **Cursor:** in lijsten of bij de gegevensinvoer is een element in de lijst, een invoerveld of een teken gemarkeerd. Deze "markering" wordt cursor genoemd. Het invoeren van gegevens of handelingen als kopiëren, wissen, een nieuw element invoegen etc. zijn gerelateerd aan de cursorpositie.
- **Cursortoetsen:** met de "pijltoetsen" en de toetsen "PgUp/PgDn" verplaatst u de cursor.
- **Page-toetsen:** de toetsen "PgUp/PgDn" worden ook wel "Page-toetsen" genoemd ("page" is de Engelse term voor pagina).
- **Navigeren:** in lijsten of in het invoerveld verplaatst u de cursor om de positie te selecteren die u wilt bekijken, wijzigen, aanvullen of wissen. U "navigeert" door de lijst.
- **Actieve/niet-actieve vensters, functies, menu-items:** slechts één van de op het beeldscherm weergegeven vensters is actief. Dat wil zeggen dat de invoer via het toetsenbord invloed heeft op het actieve venster. Het actieve venster heeft een kopregel in kleur. De kopregel van niet-actieve vensters wordt "kleurloos" weergegeven. Niet-actieve functie- of menu-toetsen worden eveneens "kleurloos" weergegeven.
- **Menu, menu-toets:** de CNC PILOT toont de functies/functiegroepen in een veld van 3 * 3. Dit veld wordt "menu" genoemd. Elk afzonderlijk symbool is een "menu-toets".
- **Bewerken:** het wijzigen, aanvullen en wissen van parameters, commando's etc. in de programma's, gereedschapsgegevens of parameters wordt "bewerken" genoemd.
- **Default-waarde:** wanneer aan cyclusparameters of parameters van DIN-commando's vooraf waarden zijn toegekend, wordt gesproken van "default-waarden". Deze waarden gelden wanneer de parameters niet worden ingevoerd.
- **Byte:** de capaciteit van opslagmedia wordt aangeduid in "bytes". Omdat de CNC PILOT is voorzien van een harde schijf, wordt ook de programmalengte aangeduid in bytes.
- **Extensie:** bestandsnamen bestaan uit de eigenlijke "naam" en de "extensie". De naam en extensie zijn door een "." van elkaar gescheiden. Met de extensie wordt het bestandstype aangegeven. Voorbeelden:
 - *.NC "DIN-programma's"
 - *.NCS "DIN-subprogramma's (DIN-macro's)"
- **Softkey:** als softkeys worden de toetsen naast de beeldschermpagina's aangeduid. De betekenis van deze toetsen wordt op het beeldscherm weergegeven.
- **Formulier:** de afzonderlijke pagina's van een dialoog worden formulier genoemd.
- **UNITS:** UNITS zijn de tot een dialoog samengevatte functies in de smart.Turn.



1.6 Opbouw van de CNC PILOT

De communicatie tussen machine-operator en besturing vindt plaats via:

- Beeldscherm
- Softkeys
- Toetsenbord voor gegevensinvoer
- Machinebedieningspaneel

De uitlezingen en de controle van de gegevensinvoer vinden plaats via het beeldscherm. Met de softkeys onder het beeldscherm worden functies geselecteerd, positiewaarden overgenomen, ingevoerde gegevens bevestigd en nog veel meer.

Met de ERR-toets kunt u fout- en PLC-informatie opvragen.

Het toetsenbord voor gegevensinvoer (bedieningspaneel) is bedoeld voor de invoer van machinegegevens, positiegegevens, etc. De CNC Pilot beschikt over een alfanumeriek toetsenbord waarmee u gereedschapsaanduidingen, programmabeschrijvingen of commentaren in NC-programma's gemakkelijk kunt invoeren. Het machinebedieningspaneel bevat alle bedieningselementen die nodig zijn om de draaibank handmatig te bedienen.

Cyclusprogramma's, ICP-contouren en NC-programma's slaat u in het interne geheugen CNC PILOT op.

Voor de uitwisseling en beveiliging van gegevens hebt u de beschikking over de **Ethernet-interface** of de **USB-interface**.

1.7 Basisprincipes



Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken

Op de machine-assen bevinden zich lengte- en hoekmeetsystemen, die de posities van de slede resp. het gereedschap registreren. Wanneer een machine-as wordt verplaatst, genereert het bijbehorende lengte- en hoekmeetsysteem een elektrisch signaal, waaruit de besturing de exacte actuele positie van de machine-as bepaalt.

Bij een stroomonderbreking gaat de relatie tussen de positie van de machineslede en de berekende actuele positie verloren. Om deze relatie te herstellen, beschikken incrementele lengte- en hoekmeetsystemen over referentiemerken. Bij het passeren van een referentiemerk ontvangt de besturing een signaal dat een machinevast referentiepunt aanduidt. Hierdoor kan de CNC PILOT de relatie tussen de actuele positie en de actuele machinepositie herstellen. Bij lengtemeetsystemen met afstandsgecodeerde referentiemerken moet u de machine-assen maximaal 20 mm verplaatsen, bij hoekmeetsystemen maximaal 20°.

Bij incrementele lengte- en hoekmeetsystemen zonder referentiemerken moeten na een stroomonderbreking vaste referentiepunten worden benaderd. Het systeem kent de afstanden tussen de referentiepunten en het machinenulpunt (afbeelding rechts).

Bij absolute meetsystemen wordt na inschakeling een absolute positiewaarde naar de besturing gezonden. Hierdoor is, zonder dat de machine-assen worden verplaatst, de relatie tussen de actuele positie en de positie van de machineslede direct na inschakeling hersteld.

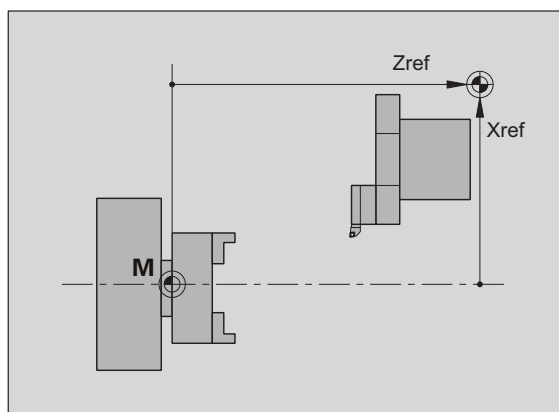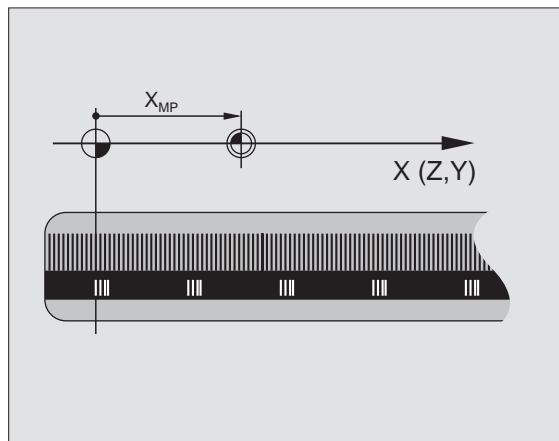

Asaanduidingen


De dwarsslede wordt aangeduid als **X-as** en de bedslede als **Z-as**.

Alle getoonde en ingevoerde X-waarden worden als **diameter** beschouwd.

Draibanken met **Y-as**: de Y-as staat loodrecht op de X- en Z-as (cartesiaans systeem).

Voor verplaatsingen geldt het volgende:

- verplaatsingen in **+ richting** verwijderen zich van het werkstuk
- verplaatsingen in **- richting** gaan naar het werkstuk toe

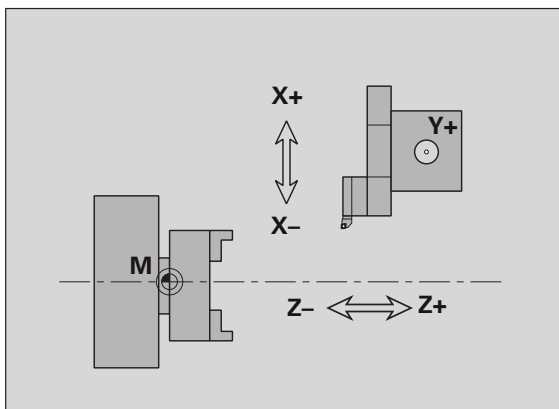

Coördinatensysteem

De betekenis van de coördinaten X, Y, Z, C zijn in DIN 66 217 vastgelegd.



De coördinaatgegevens van de **hoofdassen** X, Y en Z zijn gerelateerd aan het werkstuknulpunt. De hoekmaten voor de rondas C zijn aan het "nulpunt van de C-as" gerelateerd.

Met de aanduidingen X en Z worden posities in een tweedimensionaal coördinatensysteem beschreven. Zoals in de afbeelding te zien, wordt de positie van de gereedschapspunt op een eenduidige manier met een X- en Z-positie beschreven.

De CNC PILOT onderscheidt lineaire en cirkelvormige verplaatsingen (interpolaties) tussen geprogrammeerde punten. U kunt een werkstukbewerking programmeren door opgave van opeenvolgende coördinaten en lineaire/cirkelvormige verplaatsingen.


Evenals bij verplaatsingen moeten ook de contour van een werkstuk met afzonderlijke coördinaatpunten en de opgave van lineaire of cirkelvormige verplaatsingen volledig worden beschreven.

Posities kunnen met een nauwkeurigheid van 1 μm (0,001 mm) worden ingesteld. Ze worden met dezelfde nauwkeurigheid weergegeven.

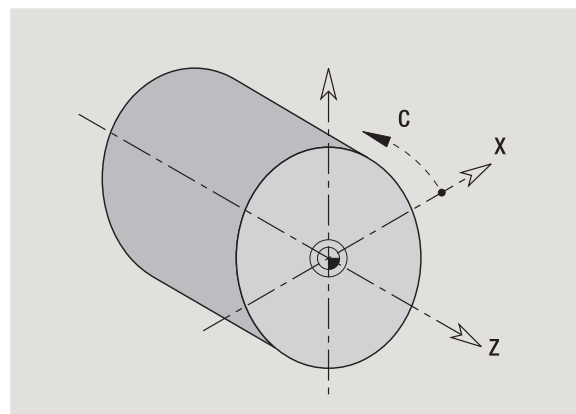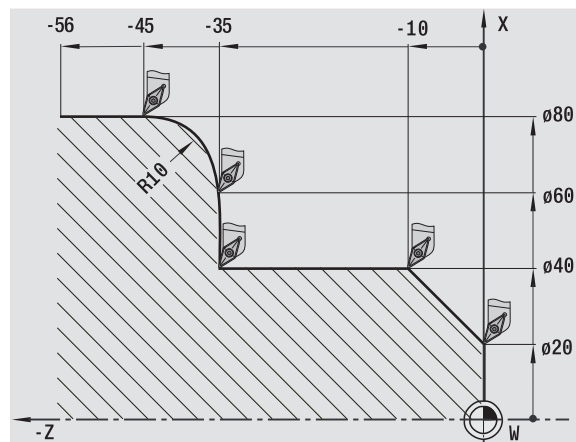


Absolute coördinaten

Wanneer de coördinaten van een positie gerelateerd zijn aan het werkstuknulpunt, worden deze als absolute coördinaten aangeduid. Elke positie van een werkstuk wordt door middel van absolute coördinaten duidelijk vastgelegd (zie afbeelding).

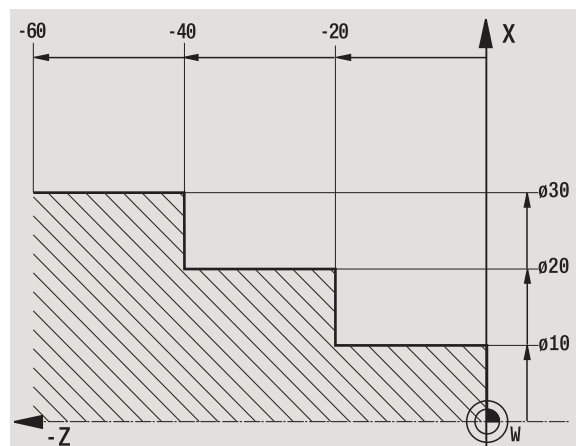

Incrementele coördinaten


Incrementele coördinaten zijn gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie. Met incrementele coördinaten wordt de maat tussen de laatste en de daaropvolgende positie aangegeven. Elke positie van een werkstuk wordt door middel van incrementele coördinaten duidelijk vastgelegd (zie afbeelding).

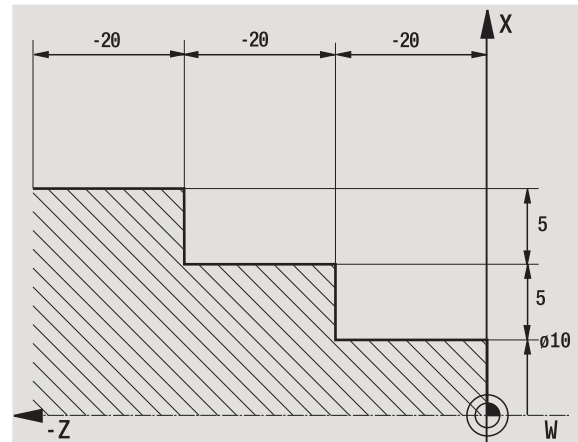

Poolcoördinaten


Positie-aanduidingen op het kop- of mantelvlak kunt u met behulp van cartesische coördinaten of poolcoördinaten invoeren.

Bij een maatvoering met behulp van poolcoördinaten is een positie op het werkstuk duidelijk vastgelegd door diameter en hoek (zie afbeelding).

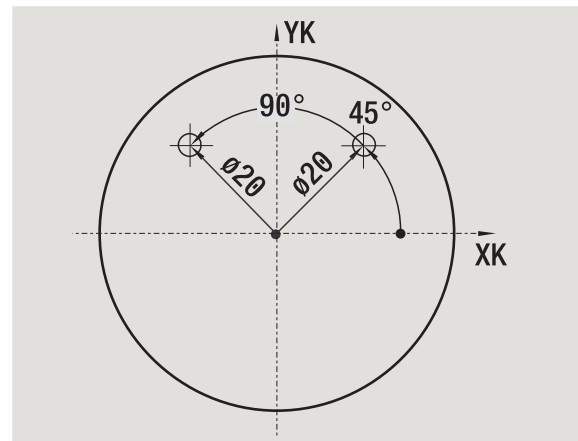


Machinenulpunt

Het snijpunt van de X- as met de Z-as wordt **machinenulpunt** genoemd. Bij een draaibank is dit meestal het snijpunt van de spil as met het spilvlak. De letteraanduiding is "M" (zie afbeelding).

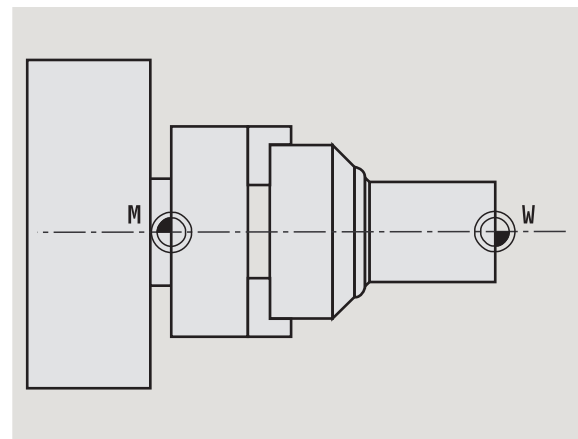

Werkstuknulpunt

Voor de bewerking van een werkstuk is het eenvoudiger het referentiepunt in overeenstemming met de maatvoering op de tekening op het werkstuk te positioneren. Dit punt wordt **werkstuknulpunt** genoemd. De letteraanduiding is "W" (zie afbeelding).

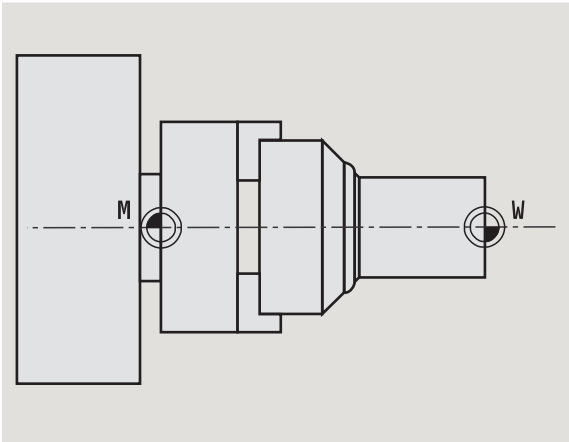

Maateenheden

U kunt de CNC PILOT "metrisch" of in "inches" programmeren. Voor de invoer en weergave gelden de in de tabel vermelde maateenheden.

Maten	metrisch	inch
Coördinaten	mm	inch
Lengtes	mm	inch
hoek	Graden	Graden
Toerental	omw/min	omw/min
Snij snelheid	m/min	ft/min
Voeding per omwenteling	mm/omw	inch/omw
Minutenvoeding	mm/min	inch/min
Versnelling	m/s ²	ft/s ²




1.8 Gereedschapsmaten

De CNC PILOT heeft gereedschapsgegevens nodig voor de aspositionering, voor de berekening van de snijkantradiuscompensatie, voor de berekening van de snedeopdeling bij cycli etc.

Gereedschapslengtematen

Alle geprogrammeerde en aangegeven positiewaarden zijn gerelateerd aan de afstand tussen gereedschapspunt en werkstuknulpunt. Het systeem zelf kent echter uitsluitend de absolute positie van de gereedschapshouder (slede). Voor de bepaling en weergave van de gereedschapspuntpositie heeft de CNC PILOT de maten XL en ZL nodig (zie afbeelding).

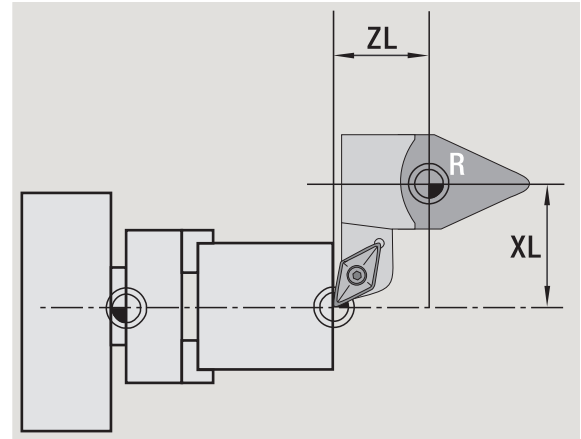

Gereedschapscorrecties

De snijkant van het gereedschap slijt tijdens de verspaning. Om deze slijtage te compenseren, maakt de CNC PILOT gebruik van correctiewaarden. De correctiewaarden worden onafhankelijk van de lengtematen beheerd. Het systeem telt deze waarden op bij de lengtematen.



Snijkantradiuscompensatie (SRC)

Draaggereedschap is afgerond aan de gereedschapspunt. Hierdoor ontstaan onnauwkeurigheden bij de bewerking van kegels, afkanten en radiussen die de CNC PILOT met behulp van de snijkantradiuscompensatie compenseert.

Geprogrammeerde verplaatsingen zijn gerelateerd aan de theoretische gereedschapspunt S. Bij niet-asparallelle contouren ontstaan hierdoor onnauwkeurigheden.


De SRC berekent een nieuwe verplaatsing, de **equidistante**, om deze fout te compenseren (zie afbeelding).

De CNC PILOT berekent de SRC bij de cyclusprogrammering. Bij de smart.Turn- en DIN-programmering wordt er bij verspaningscycli eveneens rekening gehouden met de SRC. Bij de DIN-programmering met enkele verplaatsingen kunt u bovendien de SRC in- of uitschakelen.

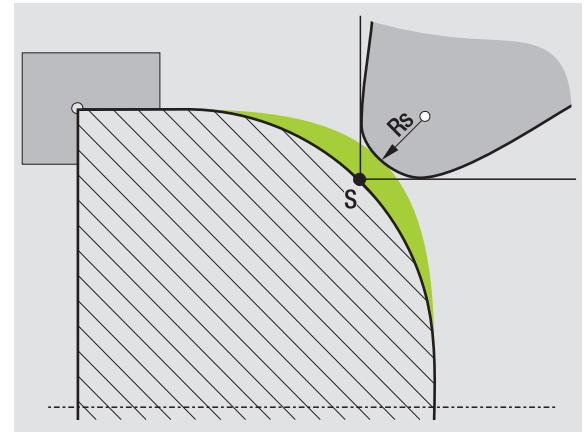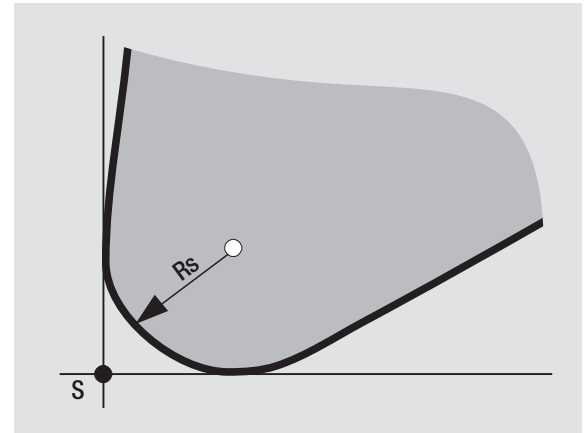

Freesradiuscompensatie (FRC)

Bij de freesbewerking is de uitwendige diameter van de frees bepalend voor het maken van de contour. Zonder FRC is het middelpunt van de frees het referentiepunt. De FRC berekent een nieuwe verplaatsing, de **equidistante**, om deze fout te compenseren.

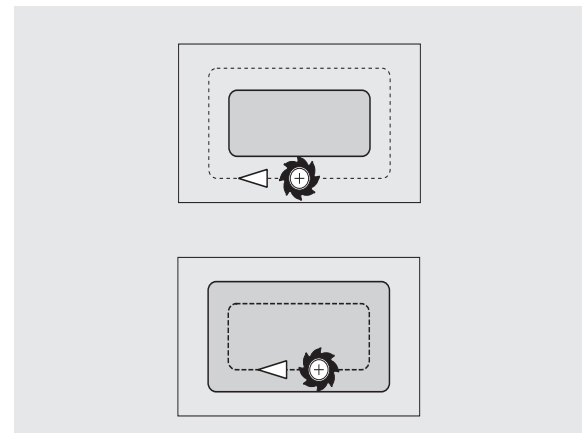

HEIDENHAIN



2

Bedieningsinstructies



2.1 Algemene bedieningsinstructies

Bedienen

- Kies de gewenste werkstand met de desbetreffende werkstandtoets.
- Binnen de werkstand kunt u via de softkeys van werkstand veranderen.
- Met het numerieke toetsenblok kiest u de functie binnen de menu's.
- Dialogen kunnen uit meerdere pagina's bestaan.
- Dialogen kunnen behalve via de softkeys met "INS" positief of met "ESC" negatief worden afgesloten.
- Wijzigingen in lijsten zijn onmiddellijk actief. Deze blijven ook gehandhaafd wanneer de lijst met "ESC" of met "Afbreken" wordt afgesloten.

Instellen

- Alle instelfuncties vindt u in de werkstand Machine onder "Handbediening".
- Via de menu-items "Instellen" en "S,F,T instellen" worden voorbereide bewerkingen uitgevoerd.

Programmeren - werkstand Teach-in

- ▶ Selecteer **Inleren** in de werkstand "Machine" en open via softkey **Programmalijst** een nieuw cyclusprogramma.
- ▶ Met de softkey **Cyclus toevoegen** activeert u het cyclusmenu. Hier selecteert u de bewerking en specificeert u deze.
- ▶ Aansluitend drukt u op de softkey **Invoer klaar**. Nu kunt u de simulatie starten en het proces controleren.
- ▶ Met "Cyclus aan" start u de bewerking in de machine.
- ▶ Sla de cyclus na afloop van de bewerking op.
- ▶ Herhaal de laatste stappen voor elke nieuwe bewerking.

Programmeren - smart.Turn

- Handige programmering door middel van UNITS in een gestructureerd NC-programma.
- Te combineren met DIN-functies.
- Contourdefinities grafisch mogelijk.
- Contourcorrectie bij gebruik van een onbewerkt werkstuk.
- Conversie van cyclusprogramma's naar smart.Turn-programma's van dezelfde functionaliteit.

2.2 Het beeldscherm van de CNC PILOT

De CNC PILOT geeft de te tonen informatie in **vensters** weer. Enkele vensters verschijnen alleen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld tijdens het invoeren van gegevens.

Bovendien bevinden zich de **werkstandregel**, de **softkey-weergave** en de **PLC-softkey-weergave** op het beeldscherm. De velden van de softkey-weergave corresponderen met het onder het beeldscherm aangebrachte softkeys.

Werkstandregel

In de werkstandregel (bovenrand van het beeldscherm) worden de tabbladen van de vier werkstanden alsmede de actieve subwerkstanden weergegeven.

Machine-uitlezing

Het machine-uitleesveld (onder de werkstandregel) kan worden geconfigureerd. Hier wordt alle belangrijke informatie over asposities, voedingen, toerentallen en gereedschappen weergegeven.

Andere gebruikte vensters:

■ Lijst- en programmavenster

Weergave van programma-, gereedschaps- en parameterlijsten, etc. U "navigeert" met de **cursor-toetsen** en selecteert de elementen uit de lijst die moeten worden bewerkt.

■ Menuvenster

Weergave van de menusymbolen. Dit venster wordt uitsluitend in de werkstanden "Inleren" en "Handbediening" op het beeldscherm weergegeven.

■ Invoervenster/dialogvenster

Voor de invoer van de parameters van een cyclus, ICP-element, DIN-commando etc. Bestaande gegevens bekijkt, wist of wijzigt u in het dialogvenster.

■ Helpschermb

De gegevensinvoer (cyclusparameters, gereedschapsgegevens, etc.) wordt aan de hand van een helpschermb verklaard. Met de **ring-toets** (aan beeldschermrand links) wisselt u tussen helpschermen voor de bewerking aan buiten- en binnenkant (alleen bij de cyclusprogrammering).

■ Simulatievenster

Aan de hand van de grafische weergave van de contouredeeltes en de simulatie van de gereedschapsverplaatsingen controleert u in het simulatievenster de cycli en cyclus- en DIN-programma's.

■ ICP-contourweergave



Weergave van de contour in de ICP-programmering.

■ DIN-bewerkingsvenster

Weergave van het DIN-programma tijdens de DIN-programmering.

■ Foutvenster

Weergave van de opgetreden fouten en waarschuwingen.

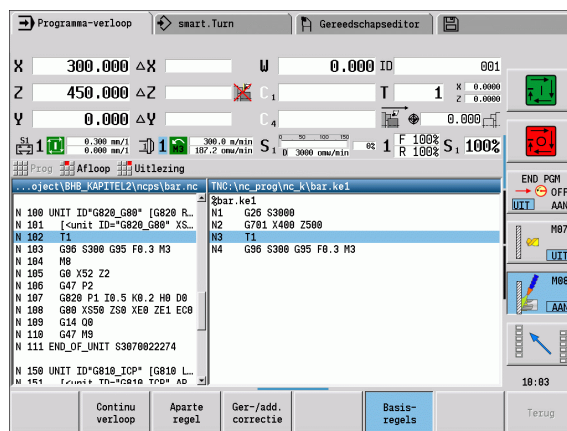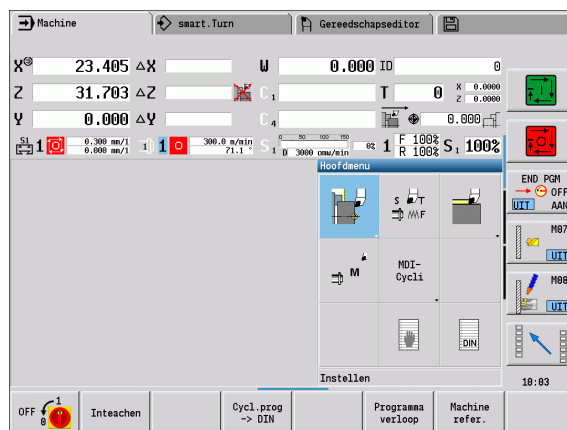

2.3 Bediening, gegevensinvoer

Werkstanden

De actieve werkstand wordt aangegeven doordat het tabblad Werkstanden oplicht. De CNC PILOT onderscheidt de volgende werkstanden:


- Machine – met de subwerkstanden:
 - Handbediening (weergave: "Machine")
 - Inleren (Teach-in-modus)
 - Programma-verloop
- Programmeren – met de subwerkstanden:
 - smart.Turn
 - Simulatie
 - ICP
 - TURN PLUS: automatisch genereren van werkplannen AAG
- Gereedschapsbeheer – met de subwerkstanden:
 - Gereedschapseditor
 - Technologie-editor
- Organisatie – met de subwerkstanden:
 - Gebruikerparameters
 - Transfer
 - Gebruikersaanmelding

U kunt de werkstand veranderen met de werkstandtoetsen. De geselecteerde subwerkstand en het actuele menu-item blijven bij de verandering van werkstand behouden.

Als u in een subwerkstand op de werkstandtoets drukt, gaat de CNC PILOT terug naar het hoofdscherm van deze werkstand.



Op enkele plaatsen moet een dialoog worden beëindigd om van werkstand te kunnen veranderen. (Bijv. in de gereedschapseditor).

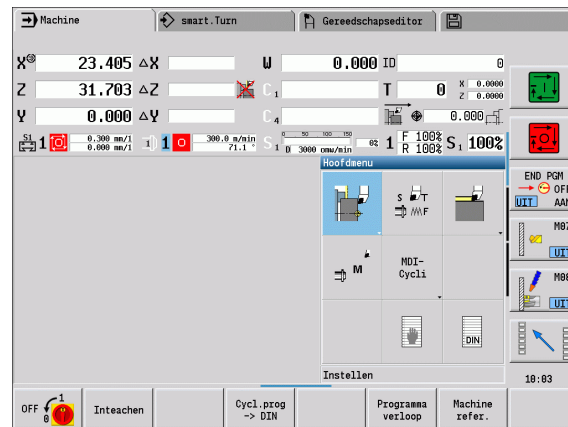


Menukeuze

De numerieke toetsen gebruikt u zowel voor de menukeuze als voor het invoeren van gegevens. De weergave is afhankelijk van de werkstand:


- Bij het instellen, de Teach-in-modus, etc. worden de functies in een veld van 3 * 3, het **menuvenster**, weergegeven. De voetregel toont de betekenis van het geselecteerde menu-item.
- In andere werkstanden staat het symbool van het veld van 3 * 3 met een gemarkeerde positie vóór de functie (zie afbeelding).

Bedien de desbetreffende numerieke toets of selecteer het symbool met de cursortoetsen en druk op de **Enter-toets**.

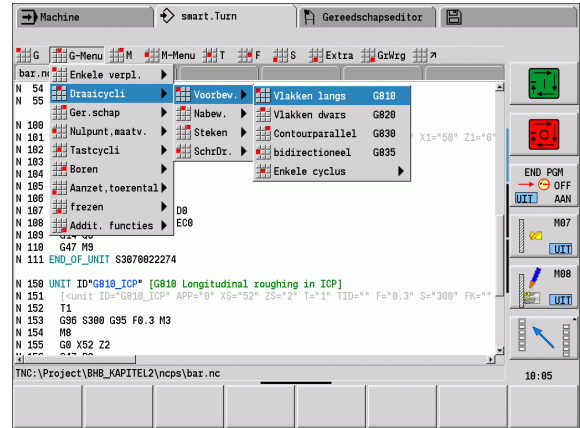

Softkeys

- Bij sommige systeemfuncties vindt de softkeyselectie in meerdere stappen plaats.
- Bepaalde softkeys werken als "tuimelschakelaar". De werkstand is ingeschakeld, wanneer het bijbehorende veld "actief" is (gekleurde achtergrond). De instelling blijft bestaan, totdat u de functie weer uitschakelt.
- Functies zoals **Overname positie** vervangen het handmatig invoeren van waarden. De gegevens worden naar de desbetreffende invoervelden geschreven.
- Het invoeren van gegevens wordt pas afgesloten wanneer de softkey **Opslaan** of **Invoer klaar** wordt bediend.
- Met de softkey **Terug** gaat u één bedieningsstap terug.

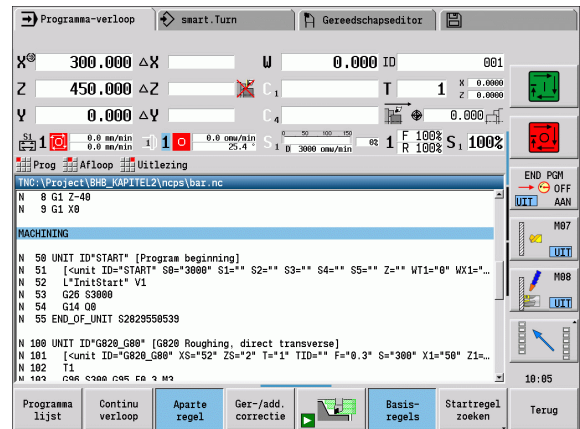

Gegevensinvoer

In het invoervenster staan meerdere **invoervelden**. Met de toetsen pijl omhoog/pijl omlaag kunt u met de cursor naar het gewenste invoerveld gaan. In de voetregel van het venster of direct voor het invoerveld toont de CNC PILOT de betekenis van het geselecteerde veld.

Plaats de cursor op het gewenste invoerveld om gegevens in te voeren. Bestaande gegevens worden overschreven. Met de toetsen pijl naar links/pijl naar rechts verplaatst u de cursor naar de gewenste positie **in** het invoerveld, om bestaande tekens te wissen of tekens in te typen.

U sluit de gegevensinvoer in een invoerveld met de toetsen pijl omhoog/pijl omlaag of met de Enter-toets af.

Als het aantal invoervelden te groot is voor één venster, wordt er een tweede venster gebruikt. Dit is te zien aan het symbool in de voetregel van het invoervenster. Met de toetsen **PgUp/PgDn** wisselt u van invoervenster.



Bij bediening van **OK** of **Invoer klaar** resp. **Opslaan** worden ingevoerde/gewijzigde gegevens overgenomen. De softkey **Terug** of **Afbreken** maakt de invoer van gegevens of wijzigingen ongedaan.

smart.Turn-dialogen

De Unit-dialog is in formulieren en de formulieren weer in groepen onderverdeeld. De formulieren worden door tabbladen gekenmerkt en de groepen zijn met fijne lijnen omkaderd. Tussen de formulieren en de groepen kunt u navigeren met de **smart-toetsen**.

smart.toetsen



Naar het volgende formulier gaan



Naar de volgende/vorige groep

ICP-verspanen overlans			
X	23.405	Z	31.7025
FK	Huelese		
P	5	H	0: met e]
I		K	
E		O	0: nee
SX		SZ	-27
G47	2		
T	1	G14	0: simult
ID	001		
S	200	F	0.35
Startpunt [mm]			1/2

G820 voorbereken dwars direct			
Overs.	Tool	Contour	Cyclus
Benaderingspositie X		XS	52
Benaderingspositie Z		ZS	2
Gereedschapsnummer		T	1
Voeding		F	0.3
Snijsnelheid		S	300
Beginpunt contour		X1	50
Beginpunt contour		Z1	0
Eindpunt contour		X2	0
Eindpunt contour		Z2	1
maximale aanzet		P	1
Overmaat X		I	0.5
Overmaat Z		K	0.2
Benaderingspositie X [mm]			1/7

Lijstverwerking


Cyclusprogramma's, DIN-programma's, gereedschapslijsten etc. worden in een lijst weergegeven. U kunt met de cursortoetsen in de tabel "navigeren", om de gegevens te bekijken of elementen voor handelingen zoals wissen, kopiëren, wijzigen, etc. te selecteren.

Letterttoetsenbord

Letters en speciale tekens kunt u invoeren via het beeldschermtoetsenbord of (indien aanwezig) met behulp van een via de USB-aansluiting aangesloten pc-toetsenbord.

Tekst via het beeldschermtoetsenbord invoeren

- Druk op de softkey "Alfanum. - toetsenb." of de toets "GOTO" om een tekst (bijv. naam van het programma) in te voeren.
- De CNC PILOT opent het venster "Tekstinvoer".
- Net zoals bij het toetsenbord van een mobiele telefoon kunt u de gewenste letter of een speciaal teken invoeren door de cijfertoets herhaaldelijk in te drukken.
- Wacht totdat het geselecteerde teken in het invoerveld wordt overgenomen, voordat u het volgende teken invoert.
- Met de softkey OK neemt u de tekst in het geopende dialoogvenster over.
- Met de softkey **abc/ABC** kiest u hoofdletters of kleine letters.
- Gebruik de softkey Backspace als u afzonderlijke tekens wilt wissen.

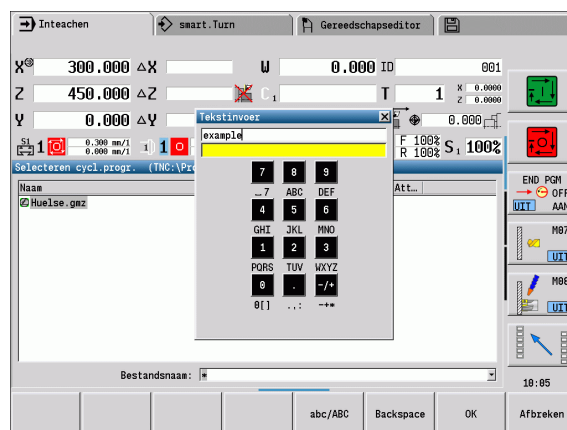

2.4 De calculator

Functies van de calculator

De calculator kan alleen bij geopende dialogen in de cyclus- of smart.Turn-programmering worden geselecteerd. U kunt de calculator in de volgende drie **aanzichten** gebruiken (zie afbeeldingen rechts):

- Wetenschappelijk
- Standaard
- Formule-editor. Hier kunt u meerdere berekeningen direct na elkaar invoeren (voorbeeld: $17*3+5/9$).



De calculator blijft ook na omschakeling naar een andere werkstand actief. Druk op de softkey EINDE om de calculator af te sluiten.

U kunt de getalwaarde uit een actief invoerveld met de softkey ACTUELE WAARDE OPVRAGEN in de calculator overnemen. Met de softkey WAARDE OVERNEMEN kunt u de actuele waarde uit de calculator in het actieve invoerveld overnemen.

Calculator gebruiken:

- ▶ Met de cursortoetsen het invoerveld selecteren.



- ▶ Met de toets **CALC** de calculator activeren/deactiveren.



- ▶ Softkeymenu omschakelen totdat gewenste functie wordt weergegeven.

 
- ▶ Berekening uitvoeren.




- ▶ Op de softkey drukken. De CNC PILOT neemt de waarde over in het actieve invoerveld en sluit de calculator.

Aanzicht van de calculator omschakelen:

- ▶ Softkeymenu omschakelen totdat de softkey **AANZICHT** verschijnt



- ▶ Softkey **Aanzicht** zo lang indrukken totdat gewenst aanzicht is ingesteld.

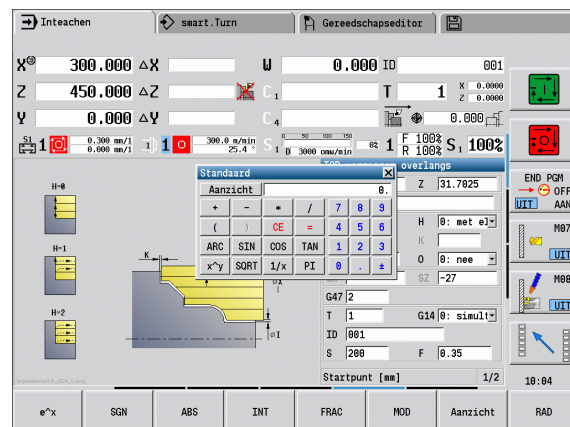

Rekenfunctie	Verkort commando (softkey)
Optellen	+
Aftrekken	-
Vermenigvuldigen	*
Delen	/
Berekeningen tussen haakjes	()

Rekenfunctie	Verkort commando (softkey)
Arc-cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangens	TAN
Waarden machtsverheffen	X ^Y
Vierkantswortel trekken	SQRT
Inversefunctie	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Waarde bij buffergeheugen optellen	M+
Waarde tijdelijk opslaan	MS
Buffergeheugen oproepen	MR
Buffergeheugen wissen	MC
Natuurlijk logaritme	LN
Logaritme	LOG
Exponentiële functie	e ^x
Voorteken controleren	SGN
Absolute waarde vormen	ABS
Cijfers na de komma afbreken	INT
Cijfers voor de komma afbreken	FRAC
Modulogetal	MOD
Aanzicht kiezen	Beeld
Waarde wissen	DEL
Maateenheid	MM of INCH
Weergave van hoekwaarden	DEG (graden) of RAD (boogmaat)
Weergavewijze van getalwaarde	DEC (decimaal) of HEX (hexadecimaal)



Positie van de calculator instellen


U kunt de positie van de calculator als volgt verschuiven:



► Calculator met de pijltoetsen verschuiven



► Calculator op centrale positie zetten

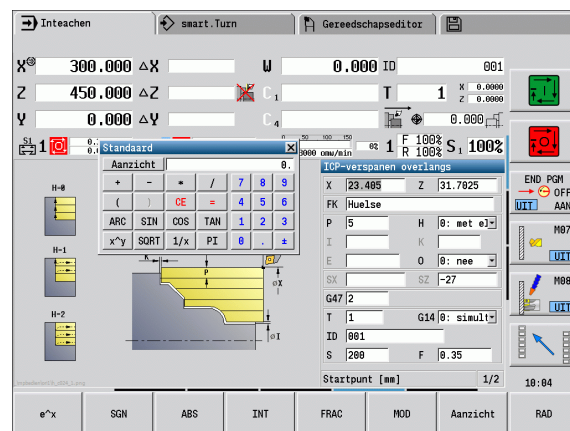

2.5 Programmatypen

De CNC PILOT kent de volgende programma's/contouren:

- **Teach-in-programma's** (cyclusprogramma's) worden in de werkstand "Inleren" gebruikt.
- **smart.Turn-** en **DIN-hoofdprogramma's** worden in de werkstand "smart.Turn" geschreven.
- **DIN-subprogramma's** worden in de werkstand "smart.Turn" geschreven en in cyclusprogramma's en smart.Turn-hoofdprogramma's gebruikt.
- **ICP-contouren** worden tijdens de Teach-in-modus in werkstand "Inleren" of in de "Handbediening" gegenereerd. De extensie is afhankelijk van de beschreven contour.

In smart.Turn worden de contouren direct in het hoofdprogramma opgeslagen.

Programmatype	Ordner	Extensie
Teach-in-programma's (cyclusprogramma's)	"nc_prog\gtz"	"*.gmz"
smart.Turn- en DIN-hoofdprogramma's	"nc_prog\ncps"	"*.nc"
DIN-subprogramma's	"nc_prog\ncps"	"*.ncs"
ICP-contouren	"nc_prog\gti"	
Te draaien contouren		"*.gmi"
Contouren onbewerkt werkstuk		"*.gmr"
Voorkantcontouren		"*.gms"
Manteloppervlakcontouren		"*.gmm"



2.6 De foutmeldingen

Fouten tonen

De CNC PILOT toont fouten bij onder andere:

- verkeerde invoer
- logische fouten in het programma
- niet-uitvoerbare contourelementen

Een opgetreden fout wordt in de kopregel rood weergegeven. Daarbij worden lange en meerregelige foutmeldingen verkort weergegeven. Wanneer er een fout optreedt in de werkstand op de achtergrond, wordt deze fout door middel van het foutsymbool op het werkstandtabblad weergegeven. De volledige informatie over alle actuele fouten vindt u in het foutvenster.

Indien bij wijze van uitzondering een "fout tijdens de gegevensverwerking" optreedt, opent de CNC PILOT automatisch het foutvenster. Een dergelijke fout kan niet worden gecorrigeerd. Sluit het systeem af en start de CNC PILOT opnieuw.

De foutmelding in de kopregel wordt weergegeven totdat ze wordt gewist of door een fout met een hogere prioriteit wordt vervangen.

Een foutmelding die het regelnummer van een NC-programma bevat, is door deze regel of een voorafgaande regel veroorzaakt.

Foutvenster openen



- Druk op de toets ERR. De CNC PILOT toont het foutvenster en geeft alle opgetreden foutmeldingen volledig weer.

Foutvenster sluiten



- Druk op de softkey EINDE – of



- Druk op de toets ERR. De CNC PILOT sluit het foutvenster.

Uitgebreide foutmeldingen

De CNC PILOT toont mogelijke foutoorzaken en hoe de fout eventueel kan worden gecorrigeerd:


Informatie over de oorzaak en het corrigeren van fouten:

► Foutvenster openen

- Info

► Cursor op de foutmelding positioneren en op de softkey drukken. De CNC PILOT opent een venster met informatie over de foutoorzaak en het corrigeren van fouten.

► Info verlaten: opnieuw op softkey **Info** drukken

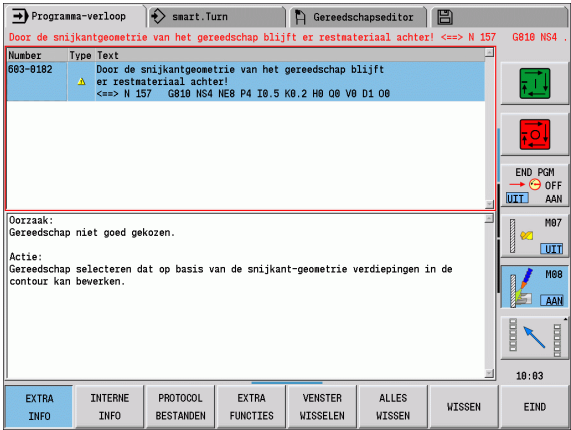

Softkey Details

De softkey **DETAILS** levert informatie over de foutmelding die uitsluitend bij onderhoud van belang is.

► Foutvenster openen

- Details

► Cursor op de foutmelding positioneren en op de softkey drukken. De CNC PILOT opent een venster met interne informatie over de fout.

► Details verlaten: opnieuw op softkey **Details** drukken



Fout wissen

Fout buiten het foutvenster wissen:

- Foutvenster openen



 
- In de kopregel weergegeven fout/aanwijzing wissen: CE-toets indrukken




In sommige werkstanden (voorbeeld: Editor) kunt u de CE-toets niet gebruiken voor het wissen van fouten, omdat de toets voor andere functies wordt gebruikt.

Meerdere fouten wissen:

- Foutvenster openen



 - Afzonderlijke fouten wissen: Cursor op de foutmelding positioneren en op de softkey drukken.



- Alle fouten wissen: op de softkey **Alles wissen** drukken.

 


Als de foutoorzaak van een fout niet is gecorrigeerd, kan deze niet worden gewist. In dat geval blijft de foutmelding bestaan.

Fouten-logbestand

De CNC PILOT slaat opgetreden fouten en belangrijke gebeurtenissen (bijv. systeemstart) op in het fouten-logbestand. Het fouten-logbestand heeft een beperkte capaciteit. Als het logbestand vol is, wordt naar het volgende logbestand omgeschakeld etc. Als ook het laatste logbestand vol is, wordt het eerste logbestand gewist en opnieuw beschreven etc. Schakel eventueel het logbestand om, om de historie te bekijken. Er zijn 5 logbestanden beschikbaar.

- Foutvenster openen




- Op de softkey **Logbest.** drukken.



- Logbestand openen



- Eventueel het vorige logbestand instellen

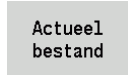

- Eventueel het huidige logbestand instellen

Het oudste item in het logbestand staat aan het begin – het meest recente item aan het einde van het bestand.

Toetsen-logbestand

De CNC PILOT slaat toetsinvoeren en belangrijke gebeurtenissen (bijv. systeemstart) op in het toetsen-logbestand. Het toetsen-logbestand heeft een beperkte capaciteit. Als het logbestand vol is, wordt naar het volgende logbestand omgeschakeld etc. Als ook het laatste logbestand vol is, wordt het eerste logbestand gewist en opnieuw beschreven etc. Schakel eventueel het logbestand om, om de historie te bekijken. Er zijn 10 logbestanden beschikbaar.

► Toetsen-logbestand openen

Logbest .	► Op de softkey Logbest. drukken.
Terug	► Logbestand openen
Vorig bestand	► Eventueel het vorige logbestand instellen
Actueel bestand	► Eventueel het huidige logbestand instellen

De CNC PILOT slaat iedere toets van het bedieningspaneel die tijdens de bedieningsprocedure wordt ingedrukt, op in het toetsen-logbestand. Het oudste item in het logbestand staat aan het begin – het meest recente item aan het einde van het bestand.

Servicebestanden opslaan

U kunt eventueel de "actuele situatie van de CNC PILOT" opslaan en deze ter beoordeling beschikbaar stellen aan de servicetechnicus. Daarbij wordt een groep servicebestanden opgeslagen die informatie verschaffen over de actuele situatie van de machine en de bewerking, zie "Servicebestanden" op pagina 600.

De gegevens worden als zip-bestand samengevat in een servicebestandrecord.

TNC:\SERVICEEx.zip

De "x" geeft een volgnummer aan. De CNC PILOT genereert het servicebestand altijd met het nummer "1". Alle reeds bestaande servicebestanden worden hernoemd met de nummers "2-5". Een reeds bestaand bestand met nummer "5" wordt gewist.

Servicebestanden opslaan:

► Foutvenster openen

Logbest .	► Op de softkey Logbest. drukken.
Service bestanden	► Op softkey Servicebestanden drukken



2.7 Contextgevoelig helpsysteem TURNguide

Toepassing



Voordat u de TURNguide kunt gebruiken, moet u de helpbestanden van de HEIDENHAIN-homepage downloaden (zie "Actuele helpbestanden downloaden" op pagina 71).

Het contextgevoelige helpsysteem **TURNguide** bevat de gebruikersdocumentatie in HTML-formaat. De TURNguide kan worden opgeroepen met behulp van de Info-toets, waarbij de besturing deels afhankelijk van de situatie de bijbehorende informatie direct weergeeft (contextgevoelige oproep). Ook wanneer u in een cyclus bewerkingen uitvoert en op de Info-toets drukt, gaat u meestal precies naar de plaats in de documentatie waar de desbetreffende functie is beschreven.



De besturing probeert altijd de TURNguide te starten in de taal die u als dialoogtaal op uw besturing hebt ingesteld. Als de bestanden van deze dialoogtaal op uw besturing nog niet beschikbaar zijn, opent de besturing de Engelse versie.


In de TURNguide hebt u de volgende gebruikersdocumentatie tot uw beschikking:

- Gebruikershandboek (**BHBoperating.chm**)
- smart.Turn- en DIN-programmering (**smartTurn.chm**)
- Lijst met alle NC-foutmeldingen (**errors.chm**)

Bovendien is nog het boekbestand **main.chm** beschikbaar waarin alle beschikbare chm-bestanden samengevat zijn weergegeven.



Als optie kan uw machinefabrikant in de **TURNguide** nog specifieke machinedocumentatie opnemen. Deze documenten verschijnen dan als apart boek in het bestand **main.chm**.

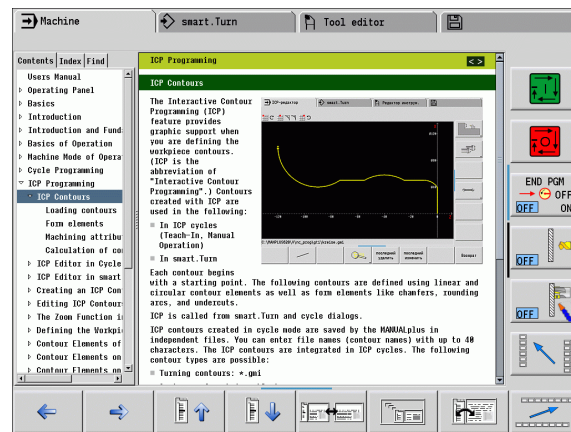

Werken met de TURNguide

TURNguide oproepen

U kunt de TURNguide op diverse manieren starten:

- ▶ Toets "Info" indrukken wanneer de besturing niet precies op dat moment een foutmelding aangeeft
- ▶ Door met de muisknop op softkeys te klikken, wanneer u eerst hebt geklikt op het helpsymbool dat rechtsonder op het beeldscherm wordt getoond



Wanneer er een of meer foutmeldingen actief zijn, toont de besturing de directe help bij de foutmeldingen. Om de **TURNguide** te kunnen starten, moet u eerst alle foutmeldingen bevestigen.


Wanneer het helpstelsysteem op de programmeerplaats wordt opgeroepen, start de besturing de in het systeem gedefinieerde standaardbrowser (meestal Internet Explorer) en in het andere geval een door HEIDENHAIN aangepaste browser.

Voor veel softkeys is een contextgevoelige oproep beschikbaar, waarmee u direct naar de functiebeschrijving van de betreffende softkey komt. Deze functie is alleen via de muisbediening beschikbaar. Ga als volgt te werk:

- ▶ Softkeybalk kiezen waarin de gewenste softkey is weergegeven
- ▶ Met de muis op het helpsymbool klikken dat door de TNC direct rechts in softkeybalk wordt weergegeven. De muiscursor verandert nu in een vraagteken
- ▶ Met het vraagteken klikken op de softkey waarvan u de functie verklaard wilt hebben. De TNC opent nu de TNCguide. Wanneer er voor de door u geselecteerde softkey geen invoerpunt bestaat, opent de besturing het boekbestand **main.chm**. Daarin moet u dan de gewenste uitleg zoeken met behulp van de functie 'Volledige tekst zoeken' of door handmatig te navigeren.

Ook als u juist bezig bent een cyclus te bewerken, kunt u gebruikmaken van de contextgevoelige oproep:

- ▶ Willekeurige cyclus selecteren
- ▶ Op toets "Info" drukken: de besturing start het helpstelsysteem en toont de beschrijving voor de actieve functie (geldt niet voor additionele functies of cycli die door uw machinefabrikant zijn geïntegreerd)

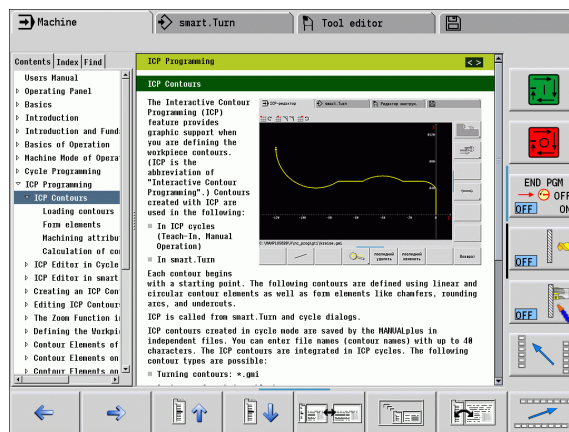

In de TURNguide navigeren

Het gemakkelijkst is om met de muis in de TURNguide te navigeren. Aan de linkerkant ziet u de inhoudsopgave. U kunt door te klikken op het naar rechts wijzende driehoekje de daaronder geplaatste hoofdstukken laten weergeven of door direct op het desbetreffende item te klikken de corresponderende pagina laten weergeven. De bediening is hetzelfde als bij de Windows Explorer.

Gelinkte teksten (kruisverwijzingen) zijn blauw en onderstreept weergegeven. Door op een link te klikken, wordt de corresponderende pagina geopend.

U kunt de TURNguide natuurlijk ook met toetsen en softkeys bedienen. De volgende tabel geeft een overzicht van de desbetreffende toetsfuncties.



De hieronder beschreven toetsfuncties zijn uitsluitend op de besturingshardware en niet op de programmeerplaats beschikbaar.

Functie	Softkey
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoudsopgave links is actief: het daaronder resp. daarboven liggende item kiezen ■ Tekstvenster rechts is actief: pagina naar onderen resp. naar boven verschuiven, wanneer de tekst of grafische weergave niet compleet getoond wordt 	<div> <div>↓</div> <div>↑</div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoudsopgave links is actief: inhoudsopgave openklappen. Wanneer de inhoudsopgave niet meer kan worden opengeklapt, volgt een sprong naar het rechtervenster. ■ Tekstvenster rechts is actief: geen functie 	<div> <div>→</div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoudsopgave links is actief: inhoudsopgave dichtklappen ■ Tekstvenster rechts is actief: geen functie 	<div> <div>←</div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inhoudsopgave links is actief: met de cursortoets gekozen pagina weergeven ■ Tekstvenster rechts is actief: wanneer de cursor op een link staat, spring dan naar de gelinkte pagina 	<div> <div>ENT</div> </div>



Functie	Softkey
<ul style="list-style-type: none"> Inhoudsopgave links is actief: tab omschakelen tussen weergave van de inhoudsopgave, het trefwoordenregister en van de functie voor het doorzoeken van de complete tekst en omschakelen naar de rechterzijde van het beeldscherm Tekstvenster rechts is actief: sprong terug naar het linkervenster 	
<ul style="list-style-type: none"> Inhoudsopgave links is actief: het daaronder resp. daarboven liggende item kiezen Tekstvenster rechts is actief: naar de eerstvolgende link springen 	
Laatst getoonde pagina selecteren	
Verder bladeren, wanneer u de functie 'Laatst getoonde pagina selecteren' meermaals hebt gebruikt	
Eén pagina terugbladeren	
Eén pagina verderbladeren	
Inhoudsopgave weergeven/verbergen	
Wisselen tussen weergave van volledige en gedeeltelijke afbeelding. Bij gedeeltelijke weergave ziet u nog een deel van de besturingsinterface	
De focus wordt intern naar de besturings-toepassing omgeschakeld, zodat u de besturing kunt bedienen wanneer de TURNguide is geopend. Wanneer de volledige weergave actief is, reduceert de besturing vóór het omschakelen van de focus automatisch de venstergrootte.	
TURNguide afsluiten	



Trefwoordenregister

De belangrijkste trefwoorden zijn in het trefwoordenregister (tabblad **Index**) opgenomen en kunnen met een muisklik of met de cursortoetsen direct worden geselecteerd.

Het linkervenster is actief.



- ▶ Tabblad **Index** selecteren
- ▶ Invoerveld **Sleutelwoord** activeren
- ▶ Het woord invoeren dat u zoekt. De besturing synchroniseert dan het trefwoordenregister ten opzichte van de ingevoerde tekst, zodat u het trefwoord in de vermelde lijst sneller kunt vinden, of
- ▶ met de pijltoets het gewenste trefwoord laten oplichten
- ▶ met de ENT-toets informatie over het gekozen trefwoord laten weergeven



Het te zoeken woord kunt u uitsluitend met behulp van een via USB aangesloten toetsenbord invoeren.

Volledige tekst zoeken

In het tabblad **Zoeken** kunt u in de complete TURNguide naar een bepaald woord zoeken.

Het linkervenster is actief.




- ▶ Tabblad **Zoeken** selecteren
- ▶ invoerveld **Zoeken:** activeren
- ▶ Het gezochte woord invoeren en met de ENT-toets bevestigen. De besturing geeft een lijst van alle treffers met dit woord weer
- ▶ met de pijltoets de gewenste positie laten oplichten
- ▶ met de ENT-toets de gewenste treffer weergeven



Het te zoeken woord kunt u uitsluitend met behulp van een via USB aangesloten toetsenbord invoeren.

U kunt slechts per woord door de gehele tekst zoeken.

Als u de functie **Alleen in titels zoeken** activeert (met de muisknop of door er met de cursor op te gaan staan en vervolgens op de Blank-toets te drukken), zoekt de besturing niet in de volledige tekst maar alleen in alle opschriften.

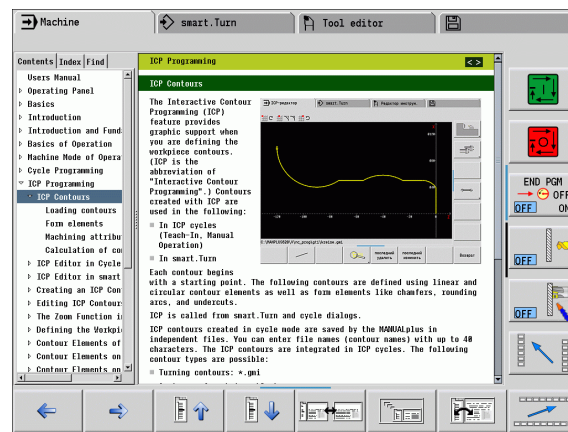

Actuele helpbestanden downloaden

De helpbestanden die bij uw besturingssoftware behoren, vindt u op de HEIDENHAIN-homepage www.heidenhain.de. U vindt de helpbestanden voor de meeste dialogtalen onder:

- Services en documentatie
- Software
- Helpstelsysteem CNC PILOT
- Nummer van de NC-software van uw besturing, bijv. **34056x-02**
- Gewenste taal kiezen, bijv. Duits: u ziet dan een zipbestand met de betreffende helpbestanden
- Zipbestanden downloaden en uitpakken
- De uitgepakte CHM-bestanden op de besturing in de directory **TNC:\tncguide\de** of in de desbetreffende subdirectory voor de taal plaatsen (zie ook de onderstaande tabel)




Als u de CHM-bestanden met TNCremoNT naar de besturing verzendt, moet u in menu-optie **Extra\>Configuratie\>Modus\>In binair formaat verzenden** de extensie **.CHM** invoeren.

Taal	TNC-directory
Duits	TNC:\\tncguide\\de
Engels	TNC:\\tncguide\\en
Tsjechisch	TNC:\\tncguide\\cs
Frans	TNC:\\tncguide\\fr
Italiaans	TNC:\\tncguide\\it
Spaans	TNC:\\tncguide\\es
Portugees	TNC:\\tncguide\\pt
Zweeds	TNC:\\tncguide\\sv
Deens	TNC:\\tncguide\\da
Fins	TNC:\\tncguide\\fi
Nederlands	TNC:\\tncguide\\nl
Pools	TNC:\\tncguide\\pl
Hongaars	TNC:\\tncguide\\hu
Russisch	TNC:\\tncguide\\ru
Chinees (vereenvoudigd)	TNC:\\tncguide\\zh
Chinees (traditional)	TNC:\\tncguide\\zh-tw



Taal	TNC-directory
Sloveens (software-optie)	TNC:\\tncguide\\sl
Noors	TNC:\\tncguide\\no
Slowaaks	TNC:\\tncguide\\sk
Koreaans	TNC:\\tncguide\\kr
Turks	TNC:\\tncguide\\tr
Roemeens	TNC:\\tncguide\\ro



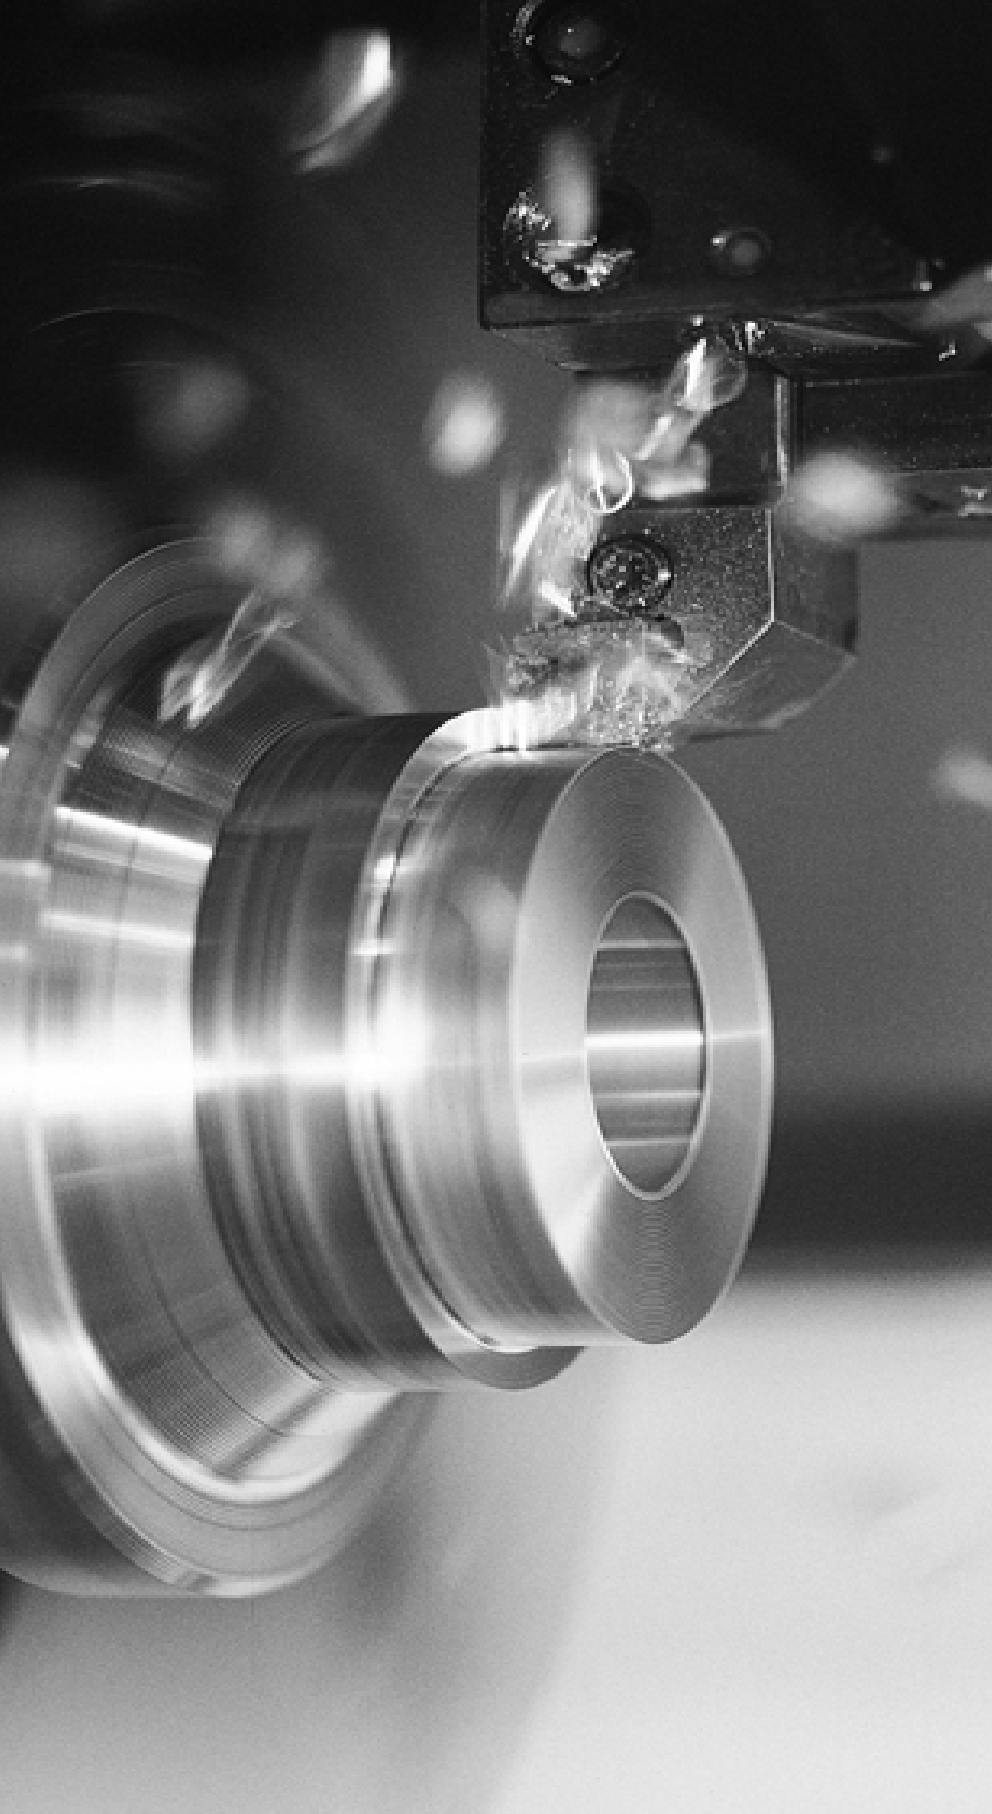

3

Werkstand Machine



3.1 De werkstand Machine

De werkstand "Machine" omvat functies voor het instellen, het bewerken van werkstukken en voor het maken van Teach-in-programma's.

- **Machine instellen:** voorbereidingen zoals aswaarden instellen (werkstuknulpunt definiëren), gereedschap opmeten of veiligheidszone instellen
- **Handbediening:** handmatig of halfautomatisch een werkstuk vervaardigen
- **Inleermodus:** een nieuw cyclusprogramma "inleren", een bestaand programma wijzigen, cycli grafisch testen
- **Programma-verloop:** bestaande cyclus- of smart.Turn-programma's grafisch testen en gebruiken bij de productie van werkstukken

Een **Teach-in-cyclus** is een voorgeprogrammeerde bewerking. Hierbij kan het gaan om zowel een aparte snijgang als een ingewikkelde bewerking zoals draadsnijden zijn. Het gaat echter altijd om een volledig uitvoerbare bewerking. Bij een cyclus definieert u de bewerking met slechts enkele parameters.

Bij "Handbediening" worden cycli **niet opgeslagen**. In de werkstand Inleren (Teach-in) wordt elke bewerking met behulp van cycli uitgevoerd, in een **Teach-in-programma** opgenomen en opgeslagen. Het **-programma** is dan in "Programma-verloop" beschikbaar voor de productie van werkstukken.

Bij de **ICP-programmering** legt u met lineaire/cirkelvormige contourelementen en met overlappende elementen (afkantingen, afrondingen, draaduitlopen) willekeurige contouren vast. De contourbeschrijving kunt u in ICP-cycli opnemen (zie "ICP-contouren" op pagina 376).

smart.Turn- en **DIN-programma's** maakt u in de werkstand "smart.Turn". U hebt daarbij de beschikking over functies voor eenvoudige verplaatsingen, DIN-cycli voor ingewikkelde verspaningen, schakelfuncties, rekenkundige bewerkingen en de programmering van variabelen.

U maakt "zelfstandige" programma's, waarin alle noodzakelijke schakel- en verplaatsingsfuncties zijn opgenomen en die in de werkstand Programma-verloop worden uitgevoerd, of u maakt **DIN-subprogramma's** die in Teach-in-cycli worden opgenomen. Welke functies u in een DIN-subprogramma gebruikt, is afhankelijk van uw taakstelling. Ook bij DIN-subprogramma's kunt u gebruikmaken van alle functies.

Teach-in-programma's kunt u naar smart.Turn-programma's **converteren**. U benut dan bijvoorbeeld de voordelen van de eenvoudige Teach-in-programmering, om vervolgens na de "DIN-conversie" het NC-programma te optimaliseren of aan te vullen.



3.2 In- en uitschakelen

Inschakelen

De CNC PILOT toont de startup-status. Nadat alle tests en de initialisaties zijn uitgevoerd, schakelt het systeem naar de werkstand "Machine". In het gereedschapsdisplay verschijnt het laatst gebruikte gereedschap.

Fouten tijdens het opstarten van het systeem worden door het **foutsymbool** aangegeven. Zodra het systeem bedrijfsklaar is, kunt u deze foutmeldingen controleren (zie "De foutmeldingen" op pagina 62).



De CNC PILOT neemt aan dat bij het opstarten van het systeem het laatst gebruikte gereedschap is ingespannen. Als dit niet het geval is, maak dan door middel van een gereedschapswissel het nieuwe gereedschap bekend.

Bewaking van de EnDat-impulsgevers

Bij EnDat-impulsgevers slaat de besturing de asposities op wanneer de machine wordt uitgeschakeld. Bij het inschakelen vergelijkt de CNC PILOT voor elke as de positie bij inschakeling met de opgeslagen positie bij uitschakeling.

Bij afwijkingen volgt er een van de onderstaande foutmeldingen:

- "S-RAM-fout: opgeslagen positie van de as is niet geldig."
Deze melding is correct, wanneer de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld en wanneer de impulsgever of andere betrokken componenten van de besturing vervangen zijn.
- "Deze as is na de uitschakeling verplaatst. Positieveverschil: xx mm resp. graden"
Controleer en bevestig de actuele positie, als de as inderdaad werd verplaatst.
- "HW-parameters gewijzigd: opgeslagen positie van de as is niet geldig."
Deze melding is correct, als er configuratieparameters gewijzigd zijn.

Bovengenoemde meldingen kunnen ook het gevolg zijn van een defect in de impulsgever of in de besturing. Neem contact op met uw machineleverancier wanneer dit probleem zich vaker voordoet.



Referentieprocedure

Of een **referentieprocedure** nodig is, hangt af van het type meetsysteem:

- EnDat-impulsgever: referentieprocedure is niet nodig.
- Afstandsgecodeerde impulsgever: de positie van de assen is na een korte referentieprocedure bepaald.
- Standaard impulsgever: de assen verplaatsen naar bekende machinevaste punten. Tijdens het benaderen van het referentiepunt wordt een signaal aan de besturing gegeven. Omdat het systeem de afstand tot het machinenulpunt kent, is daarmee ook de aspositie bekend.

REFERENTIEPROCEDURE

Z

Softkey **Z-referentie** indrukken

X

Softkey **X-referentie** indrukken

alle

of softkey **alle** indrukken




Cyclusstart indrukken – de referentiepunten worden benaderd


De CNC PILOT activeert de positieweergave en schakelt naar het **hoofdmenu**.



Wanneer de referentiepunten van de X- en Z-assen afzonderlijk worden vastgelegd, vindt de verplaatsing uitsluitend in X- of Z-richting plaats.

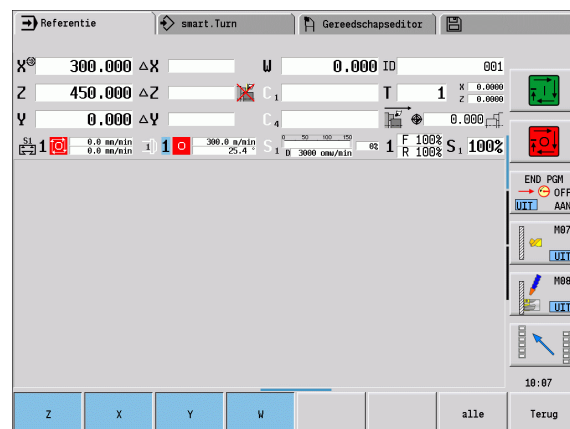


Uitschakelen



De correcte uitschakeling wordt in het fouten-logbestand vermeld.

UITSCHAKELEN




Hoofdscherm van de werkstand "Machine" instellen

Foutvenster activeren




Softkey **Additionele functies** indrukken




Softkey **OFF** indrukken

De CNC PILOT vraagt voor de zekerheid of het bedrijf moet worden beëindigd.



Enter-toets of softkey **JA** indrukken – bedrijf wordt beëindigd

Wacht totdat de CNC PILOT u vraagt de machine uit te schakelen.

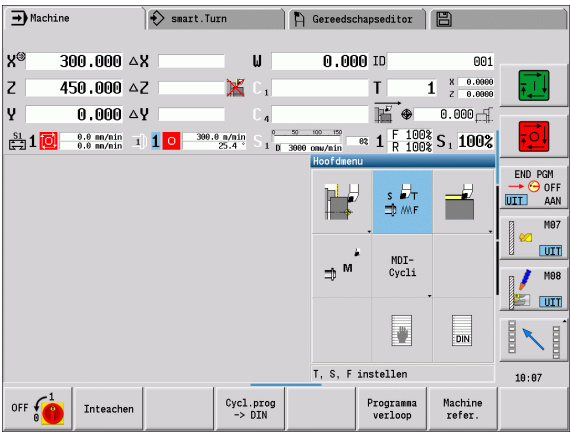

3.3 Machinegegevens

Invoer van machinegegevens

In de werkstand Handbediening voert u de informatie voor gereedschap, spiltoerental en voeding/snijsnelheid in de TSF-dialogoog in (invoervenster **T, S, F instellen**). In Teach-in- en smart.Turn-programma's zijn de gereedschapsinformatie en de technologiegegevens onderdeel van de cyclusparameters resp. het NC-programma.



In de machineparameter **Afzonderlijke TSF-dialogen** (604906) definieert u hoe u de TSF-dialogoog ziet:

- TSF-dialogoog met invoer van alle snijgegevens
- Gescheiden dialogen voor T, S en F

In de TSF-dialogoog definieert u bovendien het "maximale toerental" en de "stilzethoek", alsmede het materiaal.

De snijgegevens (snijsnelheid, voeding) kunnen in de technologiedatabase, afhankelijk van materiaal, snijmateriaal van het gereedschap en bewerkingswijze, worden opgeslagen. Met de softkey **Voorstel Technologie** worden de gegevens in de dialogoog overgenomen.


Met de softkey **Gereedsch lijst** wordt de gereedschapslijst geopend, met de softkey **Revolvertabel** opent u de lijst met de huidige bezetting van de gereedschapshouder. Voor iedere gereedschapsopname is er een plaats in de tabel. Bij het instellen wordt aan iedere gereedschapsopname een gereedschap (identificatienummer) toegewezen.

Wanneer uw machine is uitgerust met een aangedreven gereedschap, selecteert u via de spilschakelaar voor welke spil de invoer geldt. In de weergave wordt de geselecteerde spil aangegeven. Om deze reden zijn er van de TSF-dialogoog twee uitvoeringen:

- **Zonder aangedreven gereedschap:** de parameters S, D en A hebben betrekking op de hoofdspil
- **Met aangedreven gereedschap:** de parameters S, D en A hebben betrekking op de geselecteerde spil.


Betekenis van de parameters:

- S: snijsnelheid/constant toerental
- D: maximaal toerental
- A: stilzethoek
- BW: hoek van de B-as (machineafhankelijke functie)
- CW: gereedschapspositie omdraaien (nee/ja): voor bepaling van de werkpositie van het gereedschap voor bewerking aan de voor- of achterkant (machineafhankelijke functie)

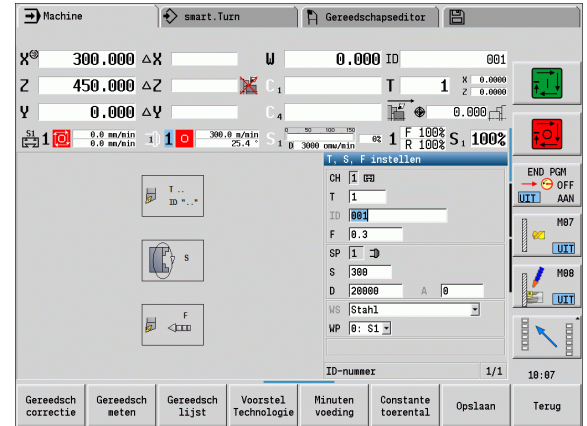

TSF-dialogoog met invoer van alle snijgegevens


GEREEDSCHAPS- EN TECHNOLOGIEGEGEVENS INVOEREN


TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

Parameters invoeren


Opslaan

 Gegevensinvoer afsluiten


 Let op, afhankelijk van de machine wordt door deze bediening een zwenkbeweging van de revolver geactiveerd.

TSF-dialogoog met gescheiden dialogen

GEREEDSCHAPS- OF TECHNOLOGIEGEGEVENS INVOEREN


TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

T

 T selecteren voor gereedschapswissel

S

 S selecteren voor toerental instellen


F

 F selecteren voor voeding instellen

Parameters van het submenu invoeren

Opslaan

 Gegevensinvoer afsluiten


 Let op, afhankelijk van de machine activeert de invoer in de T-dialogoog een zwenkbeweging van de revolver.

Softkeys bij "T, S, F instellen"	
Gereedsch correctie	Zie "Gereedschapscorrecties" op pagina 108.
Gereedsch meten	Zie "Aanraken" op pagina 105.
Gereedsch lijst	Gereedschapslijst oproepen. Overnemen van T-nummer uit de gereedschapslijst: Zie "Gereedschapstabel instellen" op pagina 86.
Voorstel Technologie	Overnemen van snijsnelheid en voeding uit de technologiegegevens.
Minuten voeding	<div>■ Aan: aanzet per minuut (mm/min.)</div> <div>■ Uit: aanzet per omwenteling (mm/omw.)</div>
Constante toerental	<div>■ Aan: constant toerental (omw./min.)</div> <div>■ Uit: constante snijsnelheid (m/min)</div>



Werkstukspil selecteren (machine-afhankelijk)

Als uw machine met een tegenspil is uitgevoerd, wordt in het TSF-formulier de parameter WP getoond. Via de parameter WP kunt u selecteren met welke werkstukspil de bewerking bij het inleren en MDI moet worden uitgevoerd.

Werkstukspil voor de bewerking met **WP** selecteren:

- Hoofdaandrijving
- Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

De instelling van de parameter WP wordt in de inleer- en MDI-cycli opgeslagen en in het desbetreffende cyclus-formulier getoond.

Als u met parameter WP de tegenspil voor een bewerking aan de achterkant hebt geselecteerd, wordt de cyclus gespiegeld uitgevoerd (in tegengestelde Z-richting). Gebruik gereedschap met een geschikte gereedschapsoriëntatie.



In het TSF-menu wordt de instelling van parameter WP gewijzigd, als u:

- een cyclus met een andere instelling van parameter WP uitvoert
- een programma in het programma-verloop selecteert

Weergave van machinegegevens

Elementen van de weergave van machinegegevens

Digitale uitlezing X, Y, Z, W: afstand gereedschapspunt –werkstuknulpunt

- Asletter: zwart = asvrijgave toegekend; wit = geen "asvrijgave"

Handwiel actief



Klemming actief



X 57.496

Digitale uitlezing C: positie van de C-as

- Leeg veld: C-as is niet actief
- Asletter: zwart = asvrijgave toegekend; wit = geen asvrijgave

C 21.296

Weergave-instellingen van de digitale uitlezing: via de user-parameter MP_axesDisplayMode instelbaar. De instelling wordt door een letter naast het positievenster aangegeven.

- A: werkelijke waarde (instelling: REFIST)
- N: nominale waarde (instelling: REFSOLL)
- L: volgfout (instelling: SCHPF)
- D: restweg (instelling: RESTW)

X_A 11.085

Elementen van de weergave van machinegegevens

Weergave van het sledenummer en C-asnummer: een cijfer naast het positievenster van de as geeft het toegewezen nummer van de slede of C-as aan. Het cijfer wordt alleen weergegeven als een as meermaals is geconfigureerd, bijv. tweede C-as als tegenspil.

C₂ 352.080

Restwegweergave X, Y, Z, W: verschil tussen de actuele positie en de eindpositie van het actieve verplaatsingscommando.

ΔX -14.012

Restwegweergave en status van veiligheidszone: restwegweergave en weergave van de status van de veiligheidszonebewaking.

ΔZ 

Veiligheidszonebewaking
actief



Veiligheidszonebewaking
niet actief



Positiweergave vier assen: weergave van de positiewaarden van maximaal vier assen. De weergegeven assen zijn afhankelijk van de machineconfiguratie.

X 30.000 C
Z 18.500

Weergave T-nummer

- T-nummer van het gebruikte gereedschap
- Gereedschapscorrectiewaarden

T 5 X 0.5500
Z 0.6600

Voor alle T-weergaven geldt:

- T licht in kleur op: aangedreven gereedschap
- T-nummer of ID licht in kleur op: gespiegelde gereedschapsopname
- T-nummer met index: multigereedschap
- Letter X/Z van correctie licht in kleur op: speciale correctie in X-/Z-richting actief

Weergave T-ID

- ID van het gebruikte gereedschap
- Gereedschapscorrectiewaarden

T X 0.000 Z 0.000 045

Weergave T-ID zonder correctiewaarden

- ID van het gebruikte gereedschap

T Stechwerkzeug222

Gereedschapscorrecties

- Speciale correctie alleen bij steekbeitels of halfronde snijbeitels
- Speciale correctiewaarde grijs: speciale correctie niet geactiveerd
- Letter X/Z van correctie licht in kleur op: speciale correctie in X-/Z-richting actief

D X 0.2200 Y 0.0000
Z 5.1000 S 5.1000

Additieve correctie

 
- Correctiewaarde grijs: D-correctie niet actief
- Correctiewaarde zwart: D-correctie actief

D⁹⁰¹ X 0.5000
Z 0.3000

Elementen van de weergave van machinegegevens


Standtijdinformatie gereedschap

- "T": zwart = globale standtijdbewaking aan; wit = globale standtijdbewaking uit
- MT, RT actief: bewaking aan de hand van standtijd
- MZ, RZ actief: bewaking aan de hand van aantal stuks
- Alle velden leeg: gereedschap zonder standtijdbewaking



Sledeweergave en cyclusstatus

 - Bovenste veld: instelling van de override-regelaar
- Onderste veld wit gemarkeerd: werkelijke voeding
- Onderste veld grijs gemarkeerd: geprogrammeerde voeding bij stilstaande slede



Sledeweergave en cyclusstatus

- Bovenste veld: geprogrammeerde voeding
- Onderste veld: werkelijke voeding



Sledeweergave en cyclusstatus

- Bovenste veld: instelling van de override-regelaar
- Middelste veld: geprogrammeerde voeding
- Onderste veld: werkelijke voeding



 
Sledeweergave bij bewerking aan de achterkant

- Bij een bewerking aan de achterkant licht het sledenummer blauw op



Spilweergave met spilnummer, versnellingenreeks en spilstatus

- Bovenste veld: instelling van de override-regelaar
- Onderste veld: werkelijk toerental resp. spilpositie



Voor alle spilweergaven geldt:

- Spilsymbool: zwart = spilvrijgave toegekend; wit = geen "spilvrijgave"
- Cijfer in spilsymbool: versnellingenreeks
- Cijfer rechts naast spilsymbool: spilnummer
- Indien spilschakelaar aanwezig: nummer van geselecteerde spil licht in kleur op
- Spilstatus: Zie "Spil" op pagina 85.
- weergave van het geprogrammeerde toerental in "1/min" of m/min
- Weergave van het actuele toerental in "1/min"
- Bij M19 en indien door machinefabrikant ingesteld bij spilstop: n plaats van het actuele toerental wordt de spilpositie weergegeven
- Als een spil zich tijdens de synchronisatie in de slave-modus bevindt, wordt niet het geprogrammeerde toerental maar de waarde "0" getoond
- Het spilsymbool licht tijdens synchroonbedrijf in kleur op, zowel bij de masterspil als bij de slavespil

Elementen van de weergave van machinegegevens

Spilweergave met spilnummer, versnellingenreeks en spilstatus

- Bovenste veld: geprogrammeerd toerental
- Onderste veld: actuele toerental resp. spilpositie



 
Spilweergave met spilnummer, versnellingenreeks en spilstatus

- Bovenste veld: instelling van de override-regelaar
- Middelste veld: geprogrammeerd toerental
- Onderste veld: actuele toerental resp. spilpositie




Override-weergave van de actieve spil

- **F**: voeding
- **R**: spoedgang
- **S**: spil




Belasting van de aandrijvingen: belasting van de aandrijving ten opzichte van het nominale draaimoment.

 - digitale as- en spilaandrijvingen
- analoge as- en spilaandrijvingen, indien door machinefabrikant ingesteld




Weergave van het aantal stuks: het aantal stuks wordt na elke M30, M99 of geprogrammeerde telimpuls M18 opgeteld.

 - MP: ingesteld aantal stuks
- P: aantal geproduceerde delen



Weergave van het aantal stuks en stuktijd: het aantal stuks wordt na elke M30, M99 of geprogrammeerde telimpuls M18 opgeteld.

 - MP: ingesteld aantal stuks
- P: aantal geproduceerde delen
- t: runtime van het huidige programma
- Som t: totale tijd





Weergave uitschakelniveaus en M01 Voorwaardelijke stop

- Gedefinieerde (bovenste balk) en ingestelde/geactiveerde uitschakelniveaus (onderste balk)
- Instelling voor M01: in de modus "Continu verloop" (weergave geel) wordt M01 niet uitgevoerd



Weergave bewerking aan de achterkant: in de RSM-weergave (RSM: Rear Side Machining) wordt informatie over de bewerking aan de achterkant weergegeven.

  
- RSM-status
- Actieve nulpuntverschuiving van de geconfigureerde RSM-as




Elementen van de weergave van machinegegevens

Weergave B-as: afhankelijk van de instelling van de machineparameters wordt verschillende informatie over de status van het gezwenkte vlak weergegeven.

- Geprogrammeerde hoekwaarde van de B-as
- Weergave van de actuele waarden I, K, U en W
 - I: vlakreferentie in X
 - K: vlakreferentie in Z
 - U: verschuiving in X
 - W: verschuiving in Z

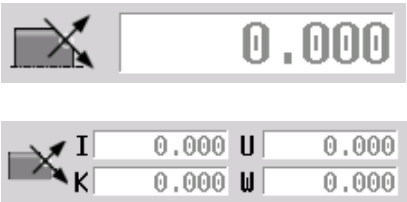



 De weergave van machinegegevens kan door de machinefabrikant worden geconfigureerd. Daarom kan uw weergave verschillen van de hier getoonde weergave.

Cyclusstatus

De CNC PILOT geeft de actuele cyclusstatus met het cyclussymbool aan (zie tabel rechts).

Cyclussymbolen

Toestand "cyclus Aan" Cyclus- of programma-uitvoering actief	
Toestand "cyclus Uit" Geen cyclus- of programma-uitvoering	

Asvoeding

F (Engels: Feed) is de letteraanduiding voor voedingsgegevens. Afhankelijk van de stand van de softkey **Minutenvoeding** vindt de invoer plaats in:

- millimeter per spilomwenteling (voeding per omwenteling)
- millimeter per minuut (voeding per minuut).

In de weergave kunt u aan de maateenheid zien met welk type voeding er wordt gewerkt.

Met de **regelaar voedingscorrectie** (feed override) kunt u de voedingswaarde wijzigen (bereik: 0 t/m 150%).

Spil

S (Engels: Speed) is de letteraanduiding voor spilgegevens. Afhankelijk van de stand van de softkey **Constant toerental** vindt de invoer plaats in:

- omwentelingen per minuut (constant toerental)
- meter per minuut (constante snijsnelheid)

Het toerental wordt door het maximale spiltoerental begrensd. U definieert de toerentalbegrenzing in het invoervenster **TSF-dialoog** of in de DIN-programmering met de functie G26. De toerentalbegrenzing geldt zo lang, totdat deze door een andere toerentalbegrenzing wordt overschreven.

Met de regelaar toerentalcorrectie (speed-override) kunt u het spiltoerental wijzigen (bereik: 50 t/m 150%).



- Bij een constante snijsnelheid berekent de CNC PILOT het spiltoerental als functie van de positie van de gereedschapspunt. Bij een kleinere diameter wordt het spiltoerental waarbij het **maximale toerental** niet wordt overschreden, hoger.
- De spilsymbolen geven de rotatierichting aan vanuit het gezichtspunt van een operator die voor de machine staat en naar de spil kijkt.
- De spilaanduiding wordt door de machinefabrikant vastgelegd (zie tabel rechts).

Spilsymbolen (S-weergave)

Spilrotatierichting M3	
Spilrotatierichting M4	
Spil gestopt	
Spil in positieregeling (M19)	
C-as op spilaandrijving actief	

Spilaanduidingen

Hoofdspil	H	0	1
Aangedreven gereedschap	1	1	2



3.4 Gereedschapstabel instellen

Machine met revolver

De gebruikte gereedschappen worden in de revolvertabel bijgehouden. Aan elke gereedschapsopname in de revolver wordt het ID-nummer van het gemonteerde gereedschap toegewezen.

In de Teach-in-cyclus programmeert u de revolverpositie als **T-nummer**. Het **gereedschap-ID-nummer** wordt dan automatisch onder "ID" ingevoerd.

De revolvertabel kan via het **TSF-menu** of direct uit de cyclusdialogen in de werkstand Teach-in worden ingesteld.

- **Revolverplaatsnummer T**

- **ID gereedschap** (naam): wordt automatisch ingevoerd

 ► **Revolvertabel** openen. Als de cursor op het invoerveld ID staat, opent de CNC PILOT ook de **gereedschapslijst** met de gegevens uit de gereedschapsdatabase.

Machine met Multifix

Machines met Multifix-opname beschikken over een gereedschapsplaats waarin de gereedschappen handmatig worden gewisseld.

- **T Revolverplaatsnummer**: altijd T1

- **ID gereedschap** (naam): selecteer het ID-nummer uit de gereedschapslijst

 ► **Gereedschapslijst** openen



De gereedschapssystemen revolver en Multifix kunnen gelijktijdig op een machine worden gebruikt. De **machinefabrikant** bepaalt het nummer van de Multifix-plaats.

Gereedschappen in verschillende kwadranten

Voorbeeld: De **hoofdgereedschapshouder** van uw draaibank is voor de hartlijn geplaatst (standaardkwadrant). Achter de hartlijn is een **extra gereedschapsopname** aangebracht.

Bij de configuratie van de CNC PILOT wordt voor elke gereedschapsopname vastgelegd of de X-maten en de draairichting bij cirkelbogen moeten worden gespiegeld. In het gegeven voorbeeld krijgt de extra gereedschapsopname het attribuut "spiegelen".

Bij dit principe worden alle bewerkingen "normaal" geprogrammeerd, ongeacht welke gereedschapsopname de bewerking uitvoert. De simulatie toont eveneens alle bewerkingen in het "standaardkwadrant".

De gereedschappen worden eveneens voor het "standaardkwadrant" beschreven en gedimensioneerd, ook wanneer ze in de extra gereedschapsopname worden ingezet.

Pas tijdens de bewerking van het werkstuk wordt er rekening gehouden met de spiegeling, wanneer de extra gereedschapsopname wordt gebruikt.



Revolvertabel invullen vanuit de database

In de revolvertabel wordt de actuele bezetting van de gereedschapshouder aangegeven. De revolvertabel kan via het **TSF-menu** of direct uit de cyclusdialogen in de werkstand Teach-in worden ingesteld.

Vraag de gegevens in de gereedschapsdatabase op om deze in de revolverbetzing over te nemen. De CNC PILOT toont de databasegegevens onder in het beeldscherm. De cursortoetsen zijn in deze lijst actief. U kunt met de cursor direct naar een gereedschaps-ID-nummer springen door de eerste letters of de eerste cijfers van het ID-nummer invoeren.

REVOLVERTABEL OPENEN



TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

Cyclusdialogoog activeren



Met de softkey **Gereedsch lijst** de revolverbetzing en de gereedschapslijst activeren.

Revolverbetzing aanpassen

GEREEDSCHAPPEN UIT DE DATABASE OVERNEMEN



Positie in de revolverbetzing selecteren




Gegevens in de gereedschapsdatabase selecteren en sorteren (zie tabel softkeys rechts).


Met de cursortoetsen de gegevens in de gereedschapsdatabase selecteren.




Geselecteerd gereedschap in de revolverbetzing overnemen

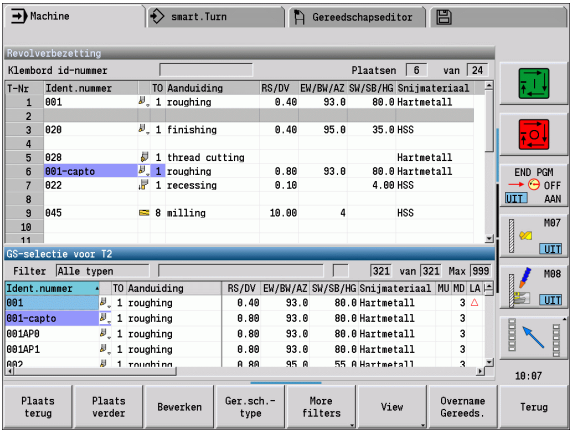

 
Gegevens in de gereedschapsdatabase selecteren en sorteren



 
De CNC PILOT opent het **softkeymenu** om het gewenste gereedschapstype te selecteren.



 De CNC PILOT opent het **softkeymenu** met meer filteropties.



 
De CNC PILOT opent het **softkeymenu** met sorteeropties.



Sorteert de gereedschappen in de getoonde lijst naar keuze op basis van:

- Gereedschapstype
- Gereedschaps-ID
- Gereedschapsoriëntatie

 
Telkens wanneer de softkey wordt ingedrukt, wordt naar de volgende sorteeroptie omgeschakeld.



Schakelt om tussen oplopend en aflopend sorteren



 Hier niet actief



Sluit de gereedschapslijst.



Revolvertabel invullen

In de revolverbezetting wordt de actuele bezetting van de gereedschapshouder aangegeven. Bij het instellen van de revolvertabel voert u de ID-nummers van de gereedschappen in.

De revolverlijst kan via het **TSF-menu** of direct uit de cyclusdialogen in de werkstand Inleren worden ingesteld. De selectie van de gewenste revolverplaats gebeurt via de cursortoetsen.

U kunt ook handwisselsystemen in de revolverbezetting instellen (zie "Houders voor handwisselsystemen instellen" op pagina 517).

REVOLVERTABEL INSTELLEN



TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

Cyclusdialogoog activeren

Met de softkey **Revolvertabel** de revolverbezetting activeren.

Met de cursortoetsen een revolverplaats selecteren

Revolverbezetting met softkeys aanpassen (zie softkeytabel rechts)

ID-nummer van het gereedschap direct invoeren

ID-NUMMER VAN HET GEREEDSCHAP DIRECT INVOEREN




Met de toets **ENT** de directe invoer activeren.

Gereedschaps-ID-nummer invoeren

Met de **INS**-toets de invoer afsluiten.

Met de **ESC**-toets de invoer afbreken.

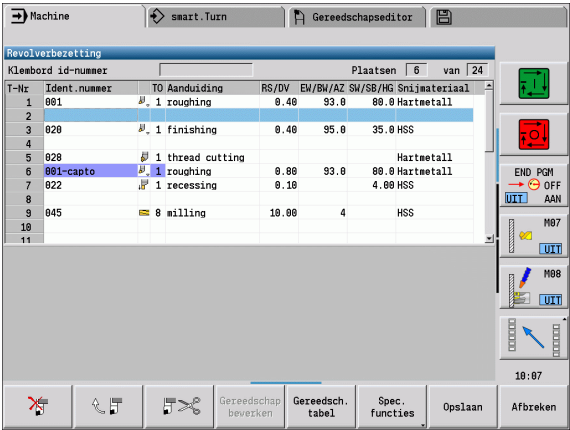

Softkeys in de revolvertabel

Item wissen

Item van klembord invoegen

Item knippen en op klembord opslaan

Gereedsch lijst Items van gereedschapsdatabase weergeven

Spec. functies Schakelen naar vervolgmenu

Alles wissen Revolvertabel volledig wissen

Set teeth to new Standtijd van het gereedschap terugzetten

Terug Eén menustap terug

Opslaan Overnemen van T-nummer en gereedschaps-ID in de TSF- of cyclus-dialogoog.

Afbreken Sluit de revolvertabel **zonder** overname van het T-nummer en de gereedschaps-ID in de dialogoog. Wijzigingen in de revolvertabel blijven behouden.



Gereedschapsoproep

T (Engels tool) is de letteraanduiding voor gereedschapsopname. **ID** geeft het ID-nummer van het gereedschap aan. Het gereedschap wordt via "**T**" (revolverplaatsnummer) opgeroepen. Het identificatienummer "**ID**" wordt in de dialogen meegenomen en automatisch ingevuld. Er wordt een revolvertabel bijgehouden.

Multigereedschappen worden met alle snijkanten in de revolvertabel aangegeven.

In de werkstand Handbediening voert u het T-nummer in de TSF-dialogoog in. In de werkstand "Inteachen" zijn "T" en "ID" cyclusparameters.



Als in de **TSF-dialogoog** een T-nummer met een ID-nummer wordt ingevoerd dat niet als zodanig in de revolvertabel is gedefinieerd, dan wordt de revolvertabel dienovereenkomstig gewijzigd. Daarbij wordt de bestaande revolvertabel overschreven.

Aangedreven gereedschappen

- Een aangedreven gereedschap wordt in de gereedschapsbeschrijving gedefinieerd.
- Het aangedreven gereedschap kan met voeding per omwenteling worden gebruikt, wanneer de gereedschap-spilaandrijving met een impulsgever is uitgevoerd.
- Indien aangedreven gereedschappen met een constante snijsnelheid worden gebruikt, dan wordt het toerental uit de gereedschapsdiameter berekend.

Bewaking van gereedschapsstandtijd

Indien gewenst, bewaakt de CNC PILOT de standtijd van het gereedschap of het aantal werkstukken dat met het gereedschap is vervaardigd.

De bewaking van de gereedschapsstandtijd telt de tijden op dat een gereedschap "met voedingssnelheid" wordt gebruikt. De bewaking van het aantal stuks telt het aantal geproduceerde werkstukken. Deze waarden worden vergeleken met de gereedschapsgegevens.

Als de standtijd van een gereedschap is verstreken of het aantal stuks is bereikt, stelt de CNC PILOT de diagnosebit 1 in. Hiermee volgt er vóór de volgende oproep een foutmelding en wordt de programma-uitvoering gestopt wanneer er geen omwisselgereedschap beschikbaar is.

- Voor Teach-in-programma's is de **eenvoudige standtijdbewaking** beschikbaar. Hierbij wordt u door de CNC PILOT geïnformeerd wanneer een gereedschap is verbruikt.
- Bij smart.Turn- en DIN PLUS-programma's hebt u de keuze tussen de **eenvoudige standtijdbewaking** of de optie **standtijdbewaking met omwisselgereedschap**. Als u omwisselgereedschap gebruikt, spant de CNC PILOT automatisch het "zustergereedschap" in zodra een gereedschap is verbruikt. Pas als het laatste gereedschap van een gereedschapsgroep is verbruikt, stopt de CNC PILOT de programma-uitvoering.


U kunt het standtijdbeheer activeren/deactiveren in de gebruikersparameter "Systeem/Algemene instellingen voor automatisch bedrijf/Standtijd".

Het soort bewaking, de standtijd/reststandtijd resp. het aantal stuks/ resterend aantal stuks) houdt de CNC PILOT in de diagnosebits van de gereedschapsgegevens bij. In de gereedschaps-editor kunt u de diagnosebits en de standtijd beheren en weergeven (zie "Standtijdgegevens gereedschap bewerken" op pagina 511).

U kunt omwisselgereedschap definiëren bij het instellen van de revolver in Smart.Turn. De "gereedschapsgroep" kan uit meerdere zustergereedschappen bestaan. De gereedschapsgroep vormt een onderdeel van het NC-programma (zie hoofdstuk "Gereedschapsprogrammering" in het gebruikershandboek "smart.Turn- en DIN-programmering").



U kunt de standtijd en het aantal stuks actualiseren in de werkstand "Gereedschapsbeheer", als u de snijplaat van een gereedschap vervangt.

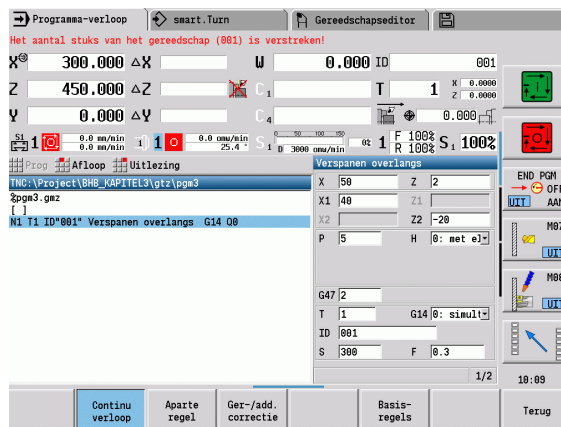

Standtijd van het gereedschap in de revolvertabel terugzetten

STANDTIJD VAN HET GEREEDSCHAP TERUGZETTEN



TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)



Revolvertabel openen



Softkey **Speciale functies** selecteren



Softkey **Snijkanten opnieuw instellen** selecteren



Bevestigingsvraag met **Ja** beantwoorden



Softkey **Terug** indrukken



3.5 Machine instellen

U moet de machine "voorbereiden", ongeacht of u het werkstuk handmatig of automatisch bewerkt. In de werkstand Handbediening beschikt u via het menu-item **Instellen** over de volgende functies:

- Aswaarden instellen (werkstuknulpunt definiëren)
 - Machine-refer. (referentiepunt van de assen vastleggen)
- Veiligheidszone instellen
- Gereedschapswisselpositie instellen
- Waarden C-as instellen
- Machinematen definiëren
- Bedrijfstijden tonen
- Tasten




Werkstuknulpunt definiëren

In de dialoog wordt de afstand machinenulpunt – werkstuknulpunt (ook wel "verstelling" genoemd) als **XN** en **ZN** weergegeven. Wanneer het werkstuknulpunt verandert, verschijnt er een nieuwe weergavewaarde.



U kunt het werkstuknulpunt in de C-as ook met een tastsysteem bepalen. De besturing controleert bij het vastleggen van het nulpunt welk gereedschapstype op dat moment actief is. Wanneer u de instelfunctie **Werkstuknulpunt** met ingespannen tastsysteem selecteert, past de besturing het invoerformulier automatisch aan. Druk op NC-start om de meting te starten.

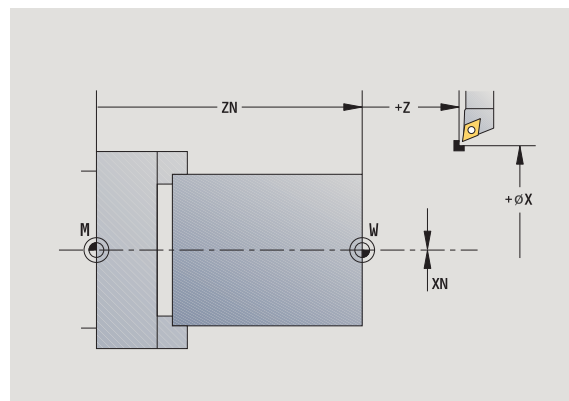

WERKSTUKNULPUNT INSTELLEN



Instellen selecteren



Aswaarden instellen selecteren

Werkstuknulpunt (eindvlak) **aanraken**

Z=0

Aanraakpositie als "werkstuknulpunt Z" definiëren

Afstand tussen gereedschap en werkstuknulpunt als "meetpuntcoördinaat Z" invoeren

Opslaan

De CNC PILOT berekent het "werkstuknulpunt Z"

Verstell. Z
wissen

Machinenulpunt Z = Werkstuknulpunt Z
(verspringing = 0)

Verstelling
absoluut

Hiermee kan de nulpuntverschuiving in ZN direct
worden ingevoerd

Offsets definiëren

Voordat u de verschuivingen G53, G54 en G55 gebruikt, moet u de offset-waarden in het instelbedrijf definiëren.

OFFSET INSTELLEN



Instellen selecteren



Aswaarden instellen selecteren



Softkey **Verschuivingen** selecteren

Offset-waarde invoeren

Softkey **G53** indrukken


Softkey **G54** indrukken

Softkey **G55** indrukken

Opslaan

Softkey **Opslaan** indrukken

De CNC PILOT slaat de waarden in een tabel op, zodat u de offsets met de desbetreffende G-functies in het programma kunt activeren.

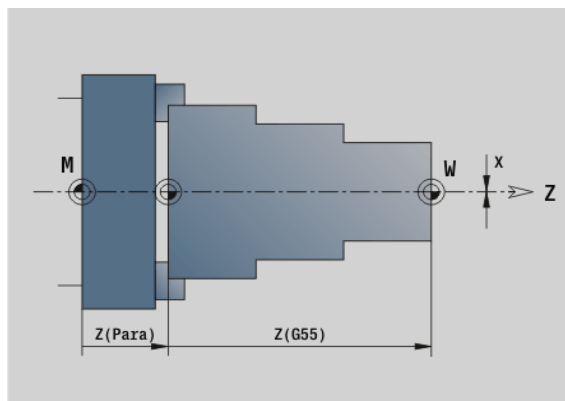

Referentieprocedure van de assen

Voor assen waarvan het referentiepunt al is vastgelegd, kan de referentieprocedure opnieuw worden uitgevoerd. Daarbij kunnen afzonderlijke assen of alle assen tegelijk worden geselecteerd.

REFERENTIEPROCEDURE



Instellen selecteren



Aswaarden instellen selecteren

Machine
refer.

Softkey Machine-refer. selecteren

Z

Softkey **Z-referentie** indrukken

X

Softkey **X-referentie** indrukken


alle

of softkey **alle** indrukken



Cyclusstart indrukken – de referentiepunten worden benaderd

De CNC PILOT werkt de positieweergave bij.

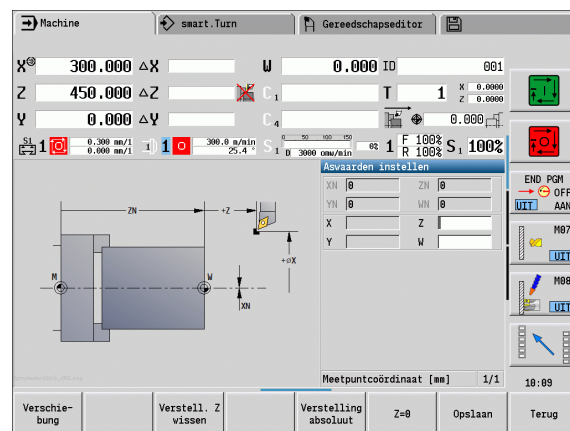

Veiligheidszone instellen

Wanneer de veiligheidszonebewaking is ingeschakeld, controleert de CNC PILOT bij iedere verplaatsing of de **veiligheidszone in -Z-richting** wordt overschreden. Als dit het geval is, wordt de beweging gestopt en een fout gemeld.

De insteldialoog "Veiligheidszone instellen" geeft de afstand aan tussen machinenulpunt en veiligheidszone in **-ZS**.

De status van de veiligheidszonebewaking wordt in de machine-uitlezing weergegeven, als deze door de machinefabrikant is geconfigureerd (zie tabel).

VEILIGHEIDSZONE INSTELLEN/BEWAKING UITSCHAKELLEN



Instellen selecteren



Veiligheidszone instellen selecteren

Met de jog-toetsen resp. het handwiel naar de "veiligheidszone" gaan

Overname
positie

Met de softkey **Overname positie** deze positie als veiligheidszone overnemen

Positie van de veiligheidszone ten opzichte van het werkstuknulpunt invoeren (veld: "Meetpuntcoördinaat -Z")

Opslaan


Met de softkey **Opslaan** de ingevoerde positie als veiligheidszone overnemen

Veil.zone
uit

Veiligheidszonebewaking uitschakelen



- Wanneer het invoervenster **Veiligheidszone inschakelen** is geopend, is de veiligheidszonebewaking niet actief.
- Bij de DIN-programmering kunt u de veiligheidszonebewaking met **G60 Q1** uitschakelen en met **G60** weer inschakelen.

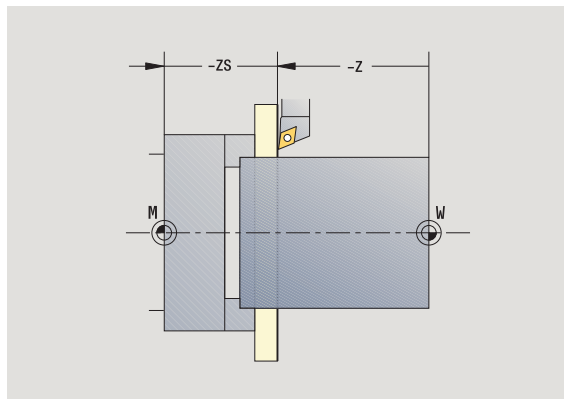

Status van veiligheidszone

Veiligheidszonebewaking actief



Veiligheidszonebewaking niet actief



Gereedschapswisselpositie instellen

Bij de cyclus **Gereedschapswisselpositie benaderen** of bij de DIN-functie **G14** verplaatst de slede zich naar de "gereedschapswisselpositie". Deze positie moet zo ver van de revolver verwijderd zijn, dat de revolver zonder botsing kan draaien, resp. dat u de gereedschappen zonder problemen kunt wisselen.

GEREEDSCHAPSWISSELPPOSITIE INSTELLEN



Instellen selecteren



Gereedschapswisselpositie selecteren

Gereedschapswisselpositie benaderen

Overname
positie


Met de jog-toetsen resp. het handwiel naar de "gereedschapswisselpositie" gaan en deze positie als gereedschapswisselpositie overnemen.

Gereedschapswisselpositie direct invoeren

Voer de gewenste wisselpositie in de invoervelden X en Z in machinecoördinaten in (X = radiusmaat).



De coördinaten van de gereedschapswisselpositie worden als afstand tussen machinenuipunt en referentiepunt van de gereedschapshouder ingevoerd en weergegeven. Er wordt geadviseerd de gereedschapswisselpositie te benaderen en de positie met de softkey **Overname positie** over te nemen.

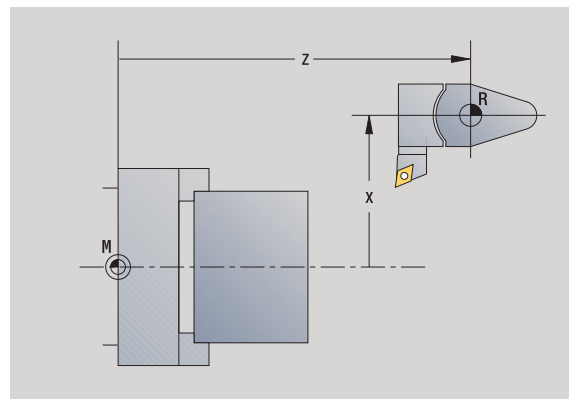

Waarden C-as instellen

Met de functie "C-aswaarde instellen" kunt u een nulpuntverschuiving voor de werkstukspil definiëren:

- CN: positiewaarde van de werkstukspil (weergave)
- C: nulpuntverschuiving C-as

NULPUNT VAN C-AS VASTLEGGEN



Instellen selecteren



C-aswaarden instellen selecteren

C-as positioneren

C=0

Positie als **nulpunt C-as** definiëren


"Nulpuntverschuiving C-as" invoeren

Opslaan

Invoer overnemen – de CNC PILOT berekent het **nulpunt van de C-as**

Verstell. C
wissen

Nulpuntverschuiving C-as wissen

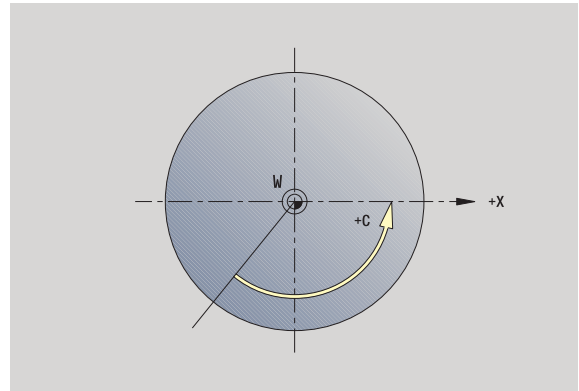

Uitgebreide formulierweergave bij machines met tegenspil

Als uw machine met een tegenspil is uitgevoerd, wordt de parameter CA getoond. Met de parameter CA selecteert u voor welke werkstukspil (hoofd- of tegenspil) de invoer voor de functie "C-aswaarde instellen" geldt.

In parameter CV wordt de actieve hoekverspringing weergegeven. Een hoekverspringing wordt met G905 geactiveerd, om de positie van hoofd- en tegenspil onderling af te stemmen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer beide spullen voor overdracht van werkstukken moeten worden gesynchroniseerd. Met de softkey "Verspringing CV wissen" kunt u een actieve hoekverspringing terugzetten.

Extra parameters bij machines met tegenspil:

- CV: weergave van actieve hoekverspringing
- CA: selectie van de C-as (hoofd- of tegenspil)



Machinemaat instellen

Met de functie "Machinemaat instellen" kunt u willekeurige posities opslaan, om ze in NC-programma's te gebruiken.

MACHINEMAAT INSTELLEN



Instellen selecteren



Machinemaat instellen selecteren

Nummer voor de machinemaat invoeren

Overname
X


Positie van een afzonderlijke as als machinemaat overnemen

Overname
positie

Positie van alle assen als machinemaat overnemen

Opslaan

Machinemaat opslaan

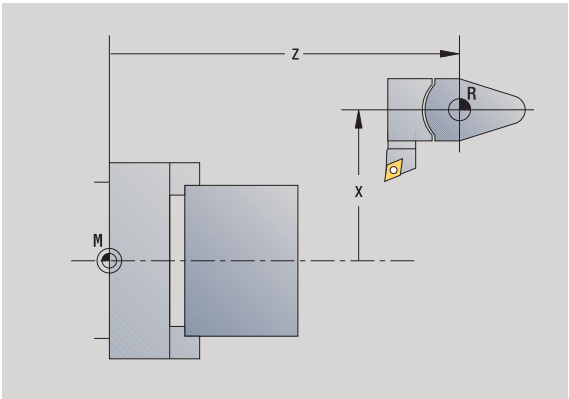

Tafeltaststelsysteem kalibreren

Met de functie "Tafeltaststelsysteem kalibreren" kunt u de nauwkeurige positiewaarden van het tafeltaststelsysteem bepalen.

TASTSYSTEEM-POSITIE BEPALEN

Nauwkeurig opgemeten gereedschap of referentiegereedschap inspannen



Instellen selecteren



Taststelsysteem selecteren



Tafeltaststelsysteem selecteren

Gereedschap voor eerste meetrichting voorpositioneren.

+/-

Positieve of negatieve verplaatsingsrichting instellen.

-Z

Softkey overeenkomstig de meetrichting indrukken (voorbeeld -Z-richting).




Druk op cyclusstart. Het gereedschap verplaatst zich dan in de meetrichting. Bij het activeren wordt de positie van het taststelsysteem bepaald en opgeslagen. Het gereedschap keert naar het uitgangspunt terug.

Terug

Softkey "Terug" om de kalibratie af te sluiten. De vastgestelde kalibratiewaarden worden opgeslagen, of

gereedschap voorpositioneren voor de volgende meetrichting en procedure opnieuw uitvoeren (maximaal 4 meetrichtingen)

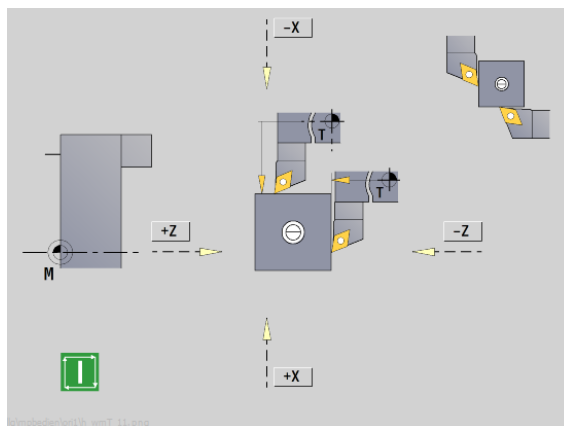

Bedrijfstijden tonen

In het menu "Service" kunt u verschillende bedrijfstijden laten weergeven:

Bedrijfstijd	Betekenis
Besturing aan	Bedrijfstijd van de besturing sinds de inbedrijfstelling
Machine aan	Bedrijfstijd van de machine sinds de inbedrijfstelling
Programma-afloop	Bedrijfstijd voor gestuurd bedrijf sinds de inbedrijfstelling



De machinefabrikant kan nog andere tijden laten weergeven. Raadpleeg het machinehandboek!

BEDRIJFSTIJDEN TONEN



Instellen selecteren



Service selecteren



Bedrijfstijden tonen selecteren

Systeemtijd instellen

Met de functie "Systeemtijd instellen" kunt u de tijd op uw besturing instellen.



Om in het invoerformulier **Systeemtijd instellen** te kunnen navigeren, hebt u een muis nodig.

Met de softkeys Maand en Jaar kunt u de desbetreffende instelling stapsgewijs voor- of achteruit zetten.

Wanneer u de tijd via een NTP-server wilt instellen, moet u eerst een server uit de serverlijst selecteren.

SYSTEEMTIJD INSTELLEN



Instellen selecteren



Service selecteren



Systeemtijd instellen selecteren

Tijd via NTP-server synchroniseren selecteren (indien beschikbaar)

Tijd handmatig instellen selecteren

Datum selecteren

Tijd invoeren

Tijdzone selecteren

softkey **OK** indrukken



3.6 Gereedschappen opmeten

De CNC PILOT ondersteunt het opmeten van de gereedschappen

- door aanraken. Hierbij worden de instelmaten met betrekking tot een opgemeten gereedschap bepaald.
- via meettaster (vaststaand of in werkruimte zwenkbaar; wordt door machinefabrikant geïnstalleerd)
- via meetoptiek (wordt door machinefabrikant geïnstalleerd)

Het opmeten door aanraken is altijd beschikbaar. Wanneer een meettaster of meetoptiek is geïnstalleerd, selecteert u deze meetmethode via de softkey.

Bij opgemeten gereedschappen voert u de instelmaten in de werkstand "Gereedschapsbeheer" in.



- De correctiewaarden worden bij het opmeten van het gereedschap gewist.
- Let erop dat bij boor- en freesgereedschappen het middelpunt wordt opgemeten.
- De gereedschappen worden afhankelijk van gereedschapstype en gereedschapsoriëntatie opgemeten. Raadpleeg de helpschermen.

Aanraken

Bij "aanraken" worden de maten vastgesteld ten opzichte van een opgemeten gereedschap.

GEREEDSCHAPSMATEN DOOR AANRAKEN BEPALEN

Het op te meten gereedschap in de gereedschapstabel invoeren.



Een opgemeten gereedschap gebruiken en T-nummer in de **TSF-dialoog** invoeren.

Het eindvlak draaien en deze positie als werkstuknulpunt definiëren.



Terug naar **TSF-dialoog**, het op te meten gereedschap inspannen.

Gereedsch
meten

Gereedsch meten activeren

Eindvlak aanraken.

Overname
Z

"0" als **meetpuntcoördinaat Z** invoeren (werkstuknulpunt) en opslaan.




Meetdiameter draaien.

Overname
X

Diametermaat als **meetpuntcoördinaat X** invoeren en opslaan.

Opslaan
R

Bij draaigereedschap snijkantradius invoeren en in gereedschapstabel overnemen.

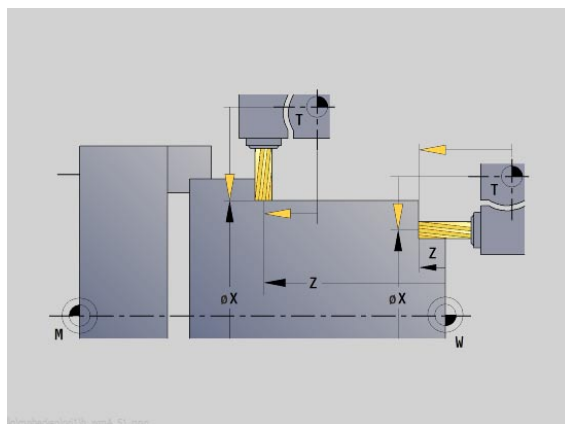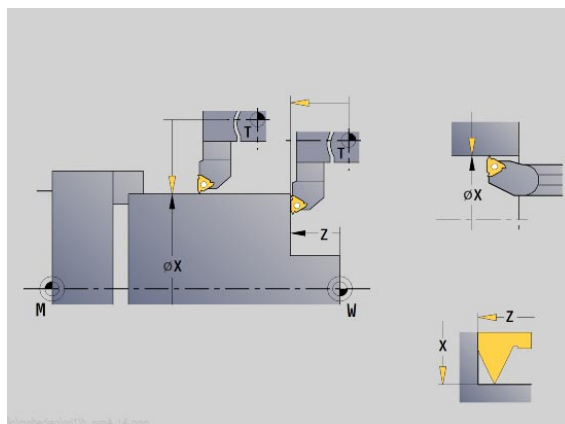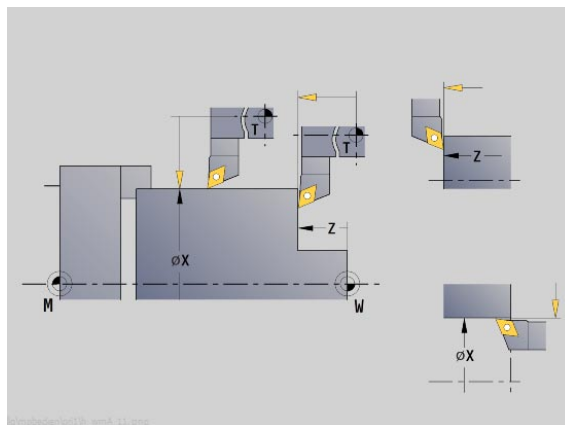

Tastsysteem (tafeltastsysteem)

GEREEDSCHAPSMATEN MET HET TASTSYSTEEM BEPALEN

Het op te meten gereedschap in de gereedschapstabel invoeren.



Gereedschap plaatsen en T-nummer in de **TSF-dialoog** invoeren.

Gereedsch
meten

Gereedsch meten activeren

meet-
sonde

Tastsysteem activeren

Gereedschap voor eerste meetrichting voorpositioneren.

+/-

Positieve of negatieve verplaatsingsrichting instellen.

-Z

Softkey overeenkomstig de meetrichting indrukken (voorbeeld -Z-richting).



Druk op cyclusstart. Het gereedschap verplaatst zich dan in de meetrichting. Bij het activeren van de meettaster wordt de instelmaat bepaald en opgeslagen. Het gereedschap keert naar het uitgangspunt terug.

Gereedschap voor de tweede meetrichting voorpositioneren

-X




Softkey overeenkomstig de meetrichting indrukken (voorbeeld -X-richting).



Druk op cyclusstart. Het gereedschap verplaatst zich dan in de meetrichting. Bij het activeren van de meettaster wordt de instelmaat bepaald en opgeslagen.

Opslaan
R

Bij draaigereedschap snijkantradius invoeren en in gereedschapstabel overnemen.

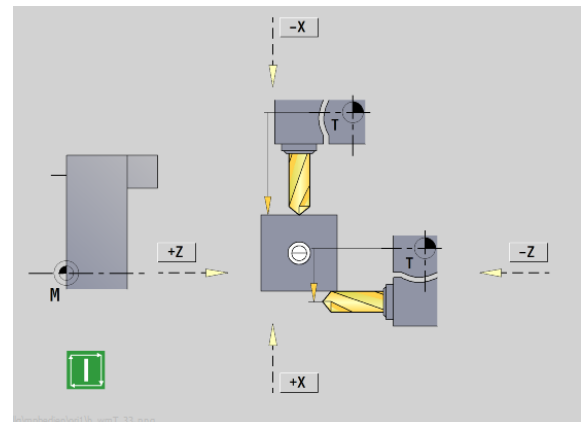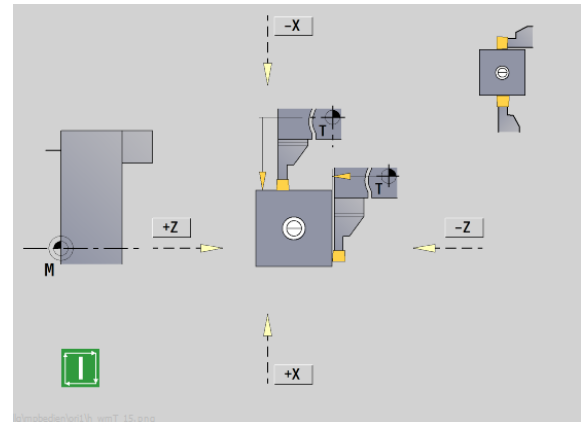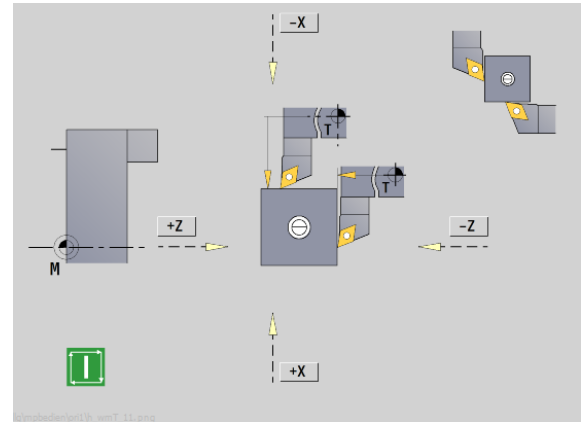

Meetoptiek

GEREEDSCHAPSMATEN MET MEETOPTIEK BEPALEN

Het op te meten gereedschap in de gereedschapstabel invoeren.



Gereedschap plaatsen en T-nummer in de **TSF-dialoog** invoeren.

Gereedsch
meten

Gereedsch meten activeren

meet-
optiek

Meetoptiek activeren

Gereedschap via jogtoetsen resp. handwiel in draadkruis van meetoptiek positioneren

Overname
Z




Gereedschapsmaat Z opslaan

Overname
X

Gereedschapsmaat X opslaan

Opslaan
R

Bij draaigereedschap snijkantradius invoeren en in gereedschapstabel overnemen.

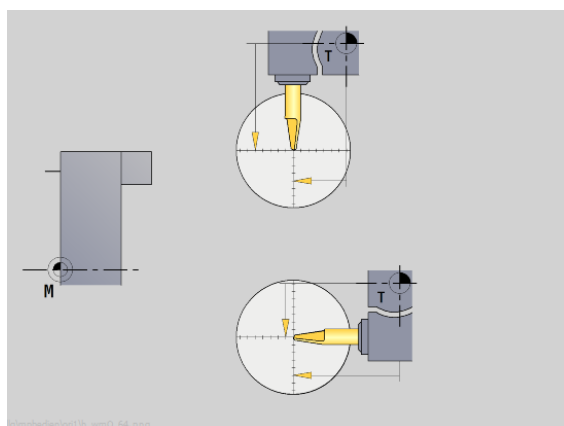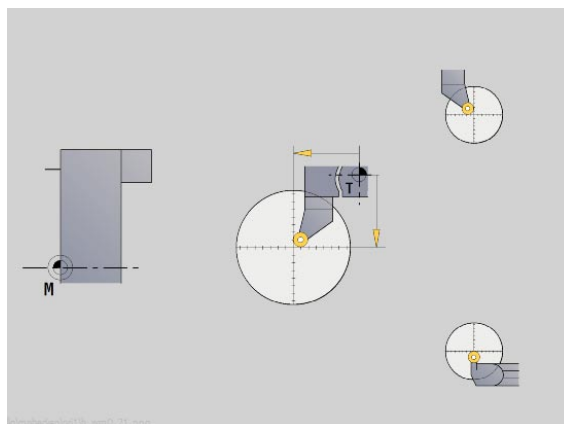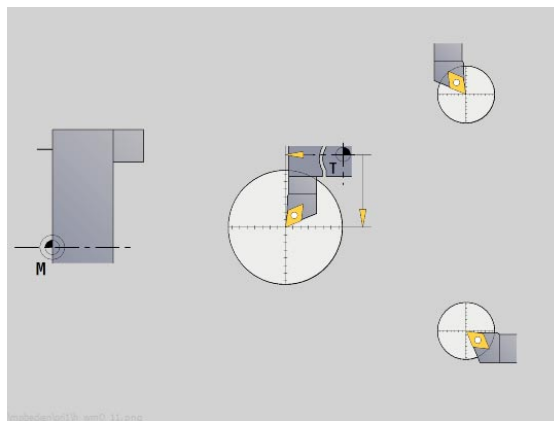

3.6 Gereedschappen opmeten



Gereedschapscorrecties

De gereedschapscorrecties in X en Z alsmede de "speciale correctie" bij steekbeitels of halfronde snijbeitels compenseren de slijtage van de snijkant van het gereedschap.



Een correctiewaarde mag ± 10 mm niet overschrijden.

GEREEDSCHAPSCORRECTIE INVOEREN



TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

Gereedsch
correctie

Softkey **Gereedsch correctie** indrukken

X-corr.
Gereeds.

Softkey **X-corr. gereeds.** (of Z-corr.) indrukken

Correctiewaarde met handwiel bepalen – de weergave vindt plaats in de aanduiding restverplaatsing

Opslaan

Correctiewaarde in de "gereedschapstabel" overnemen

- De T-weergave toont de nieuwe correctiewaarde
- De aanduiding restverplaatsing wordt gewist.

GEREEDSCHAPSCORRECTIE WISSEN



TSF instellen selecteren (kan alleen bij handbediening worden geselecteerd)

Gereedsch
correctie

Softkey **Gereedsch correctie** indrukken

Wissen

Softkey **Wissen** indrukken

X-corr.
wissen

Ingevoerde correctiewaarde in X (of Z) wissen

3.7 Werkstand "Handbediening"

Bij de **handmatige werkstukbewerking** verplaatst u de assen met de handwielen of jogtoetsen. U kunt ook Teach-in-cycli gebruiken om complexere bewerkingen uit te voeren (halfautomatische bediening). De verplaatsingen en cycli worden echter **niet opgeslagen**.

Na inschakeling en de referentieprocedure bevindt de CNC PILOT zich in de werkstand "Handbediening". Deze werkstand blijft behouden totdat u **Inleren** of **Programma-verloop** selecteert. Met de term "Machine" in de kopregel wordt aangegeven dat er sprake is van "handbediening".



Definieer het werkstuknulpunt en voer de machinegegevens in, voordat u met de verspaning begint.

Gereedschap wisselen

Het **T-nummer/gereedschaps-ID** voert u in de **TSF-dialoog** in. Controleer de gereedschapsparameters.

Met "T0" wordt geen gereedschap gedefinieerd. Er worden dus geen lengtematen, snijkantradius, etc. opgeslagen.

Spil

Het spiltoerental voert u in de **TSF-dialoog** in. De spil wordt met de spiltoetsen (machinebedieningspaneel) in- en uitgeschakeld. De **stilzethoek A** in de **TSF-dialoog** zorgt ervoor dat de spil altijd op deze positie stopt.



Let op het maximale toerental (kan in de **TSF-dialoog** worden gedefinieerd).

Bediening van het handwiel

Zie gebruikershandboek.



Jogtoetsen

Met de jogtoetsen verplaatst u de assen met voedingssnelheid of spoedgang. De voedingssnelheid voert u in de **TSF-dialoog** in.



■ Voeding

- Bij een **draaiende spil**: aanzet per omwenteling [mm/omw]
- Bij een **stilstaande spil**: aanzet per minuut [m/min]
- Voeding in **spoedgang**: aanzet per minuut [m/min]

Teach-in-cycli bij handbediening

- ▶ Spiltoerental instellen
- ▶ Voeding instellen
- ▶ Gereedschap inspannen, T-nummer instellen en gereedschapsgegevens controleren ("T0" is niet toegestaan)
- ▶ Startpunt van de cyclus benaderen
- ▶ Cyclus selecteren en cyclusparameters invoeren.
- ▶ Cyclusverloop grafisch controleren
- ▶ Cyclus uitvoeren



De laatst ingevoerde gegevens in een cyclusdialoog blijven behouden totdat er een nieuwe cyclus wordt geselecteerd.

3.8 Teach-in-modus (werkstand Inleren)


Werkstand Inleren

In de **werkstand Inleren** voert u de werkstukbewerking stapsgewijs uit met behulp van de Teach-in-cycli. De CNC PILOT "leert" deze werkstukbewerking en slaat de vereiste bewerkingsstappen op in een cyclusprogramma dat telkens opnieuw kan worden gebruikt. **Inleren** wordt met een softkey ingeschakeld en in de kopregel aangegeven.

Elk Teach-in-programma heeft een naam en een korte aanduiding. Elke cyclus wordt in een genummerde regel weergegeven. Het regelnummer is niet van belang voor het programma-verloop, de cycli worden achtereenvolgens uitgevoerd. Als de cursor op een cyclusregel staat, toont de CNC PILOT de cyclusparameters.

De cyclusregel bevat:

- Regelnummer
- Gebruikt gereedschap (revolverplaatsnummer en GS-ID)
- Cyclusaanduiding
- Nummer van de ICP-contour resp. het DIN-subprogramma (na "%")

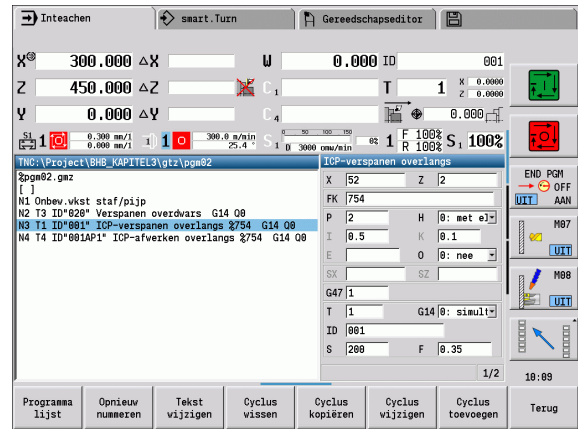

Teach-in-cycli programmeren

Wanneer u een nieuw Teach-in-programma maakt, gebeurt dat bij elke cyclus volgens de procedure "Invoeren - Simulatie - Uitvoeren - Opslaan". De afzonderlijke cycli die achtereenvolgens worden uitgevoerd, vormen samen het cyclusprogramma.

U kunt bestaande Teach-in-programma's wijzigen door het wijzigen van de cyclusparameters, door het wissen van de aanwezige cycli en door het toevoegen van nieuwe cycli.

Wanneer u de werkstand **Inleren** verlaat of de machine uitschakelt, blijft het Teach-ininleer-programma bestaan.

U komt met de softkey in de editor voor het maken van ICP-contouren, wanneer u een ICP-cyclus oproept, (zie "ICP-editor in cyclusbedrijf" op pagina 379).

DIN-subprogramma's kunt u in de smart.Turn-editor programmeren en vervolgens in een DIN-cyclus opnemen. U bereikt de smart.Turn-editor via de softkey **DIN Edit**, als u de DIN-cyclus kiest of via de werkstandtoets.

Softkeys	
Programma lijst	Naar "Keuze van cyclusprogramma's" overschakelen.
Opnieuw nummers	Regelnummers van de cycli opnieuw nummers.
Tekst wijzigen	Programmabeschrijving invoeren/wijzigen. Alfnumeriek toetsenbord inschakelen.
Cyclus wissen	Geselecteerde cyclus wissen.
Cyclus kopieren	Cyclusparameters tijdelijk opslaan. (bijv.: parameters van de voorberekingscyclus ten behoeve van de nabewerkingscyclus overnemen).
Invoegen	Gegevens uit het buffergeheugen overnemen. (Softkey verschijnt alleen na Cyclus kopiëren .)
Cyclus wijzigen	Cyclusparameters of -werkstand wijzigen. Het cyclustype kan niet worden gewijzigd.
Cyclus toevoegen	Nieuwe cyclus onder de cursor invoegen.



3.9 Werkstand "Programma-uitvoering"

Programma laden

In het programma-verloop gebruikt u Teach-in- of DIN-programma's voor de productie van werkstukken. In dit gedeelte kunnen programma's niet worden gewijzigd. U beschikt echter met de grafische simulatie over een controlemogelijkheid **vóór** de programma-uitvoering. Bovendien ondersteunt de CNC PILOT het "starten" van een werkstukbewerking via de werkstanden **Aparte regel** en **Continu verloop**.

smart.Turn-programma's worden als DIN-programma's opgeslagen (*.nc).

"Programma-verloop" laadt automatisch het als laatste gebruikte programma. U kunt een ander programma als volgt laden:

TEACH-IN- OF NC-PROGRAMMA LADEN

Programma lijst

Programmalijst openen – de CNC PILOT toont de Teach-in-programma's

DIN

DIN-programma weergeven

Teach-in- of DIN-programma selecteren


Openen

DIN-programma weergeven

Een Teach-in- of smart.Turn-programma kunt u vanaf een willekeurige regel starten, om bijv. een afgebroken bewerking te hervatten (zoeken naar startregel).

De werkstand **Programma-verloop** wordt met de desbetreffende softkey ingeschakeld en in de kopregel weergegeven.

Bij bediening van **Programma-verloop** laadt de CNC PILOT het laatst gebruikte of in de bewerkingswerkstand bewerkte programma. Als alternatief kunt u met **Programmalijst** een ander programma selecteren (zie "Programmabeheer" op pagina 129).

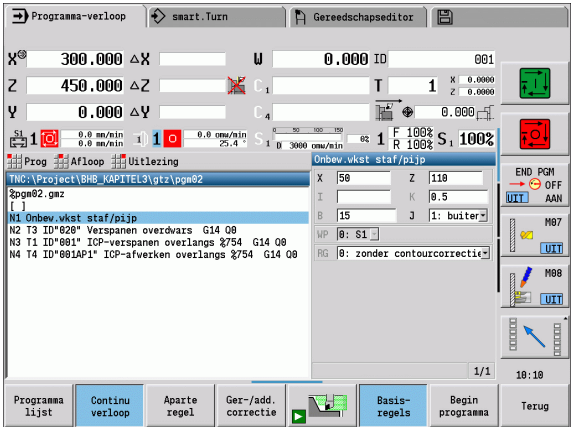

Gereedschapslijst vergelijken

Tijdens het laden van een programma vergelijkt de CNC PILOT de actuele revolverbezetting met de gereedschapslijst van het programma. Als er in het programma gereedschappen worden gebruikt die niet in de actuele revolvertabel staan of die zich op een andere plaats bevinden, dan verschijnt er een foutmelding.


Na bevestiging van de foutmelding verschijnt ter controle de programma-afhankelijke gereedschapslijst.

U kunt de geprogrammeerde gereedschapslijst met de softkey **Overname gereedsch** overnemen of met **Afbreken** de programmakeuze afbreken.



Let op: botsingsgevaar!

- Neem de **geprogrammeerde gereedschapslijst** alleen over als deze overeenkomt met de daadwerkelijke revolverbezetting.
- Er is alleen een programmastart mogelijk wanneer de geprogrammeerde gereedschapslijst met de ingestelde revolvertabel **overeenstemt**.

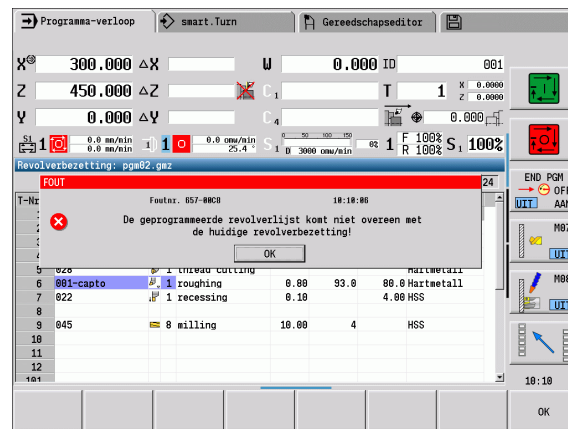

Vóór de programma-uitvoering

Fouten in programma's

De CNC PILOT controleert de programma's tijdens het laden tot het gedeelte **BEWERKING**. Indien er een fout wordt geconstateerd (bijv. fout in de contourbeschrijving), verschijnt het foutsymbool in de kopregel. Na bediening van de **Info-toets** krijgt u gedetailleerde foutinformatie.

Het bewerkingsdeel van een programma en dus alle verplaatsingen worden pas na **Cyclus aan** geïnterpreteerd. Als er hier een fout optreedt, stopt de machine en verschijnt er een foutmelding.

■ Controle van de cycli en cyclusparameters

De CNC PILOT neemt het Teach-in-/DIN-programma op in een lijst. Bij Teach-in-programma's worden de parameters aangegeven van de cyclus waarop de cursor staat.

■ Grafische controle

U kunt de programma-uitvoering met de grafische simulatie controleren (zie "De werkstand Simulatie" op pagina 486).



Let op: botsingsgevaar!

Controleer de programma's voordat de simulatie wordt gestart, om programmeerfouten of fouten in de gebruikte syntaxis te kunnen constateren.

Zoeken naar startregel



De CNC PILOT moet door de machinefabrikant voor het zoeken van de startregel zijn voorbereid (PLC)

Zoeken naar startregel is de binnenkomst in een NC-programma op een geselecteerde regel. In smart.Turn-programma's kunt u op elke NC-regel van het programma starten.

De CNC PILOT start de programma-uitvoering vanaf de cursorpositie. De startpositie wordt niet veranderd door tussentijdse simulatie.

Tijdens het zoeken naar de startregel stelt de CNC PILOT de machinesituatie in die bij het normale programma-verloop vóór de startregel actueel zou zijn. Hiertoe wordt eerst het gereedschap geselecteerd, dan worden de assen in de geconfigureerde volgorde gepositioneerd, en als laatste wordt de spil ingeschakeld.



- In de machineparameter **Zoeken naar startregel na programmastart beëindigen** (601810) kunt u instellen of de programma-uitvoering na het zoeken naar de startregel met de geselecteerde NC-regel of met de volgende NC-regel begint
- HEIDENHAIN adviseert met een NC-regel direct na een T-commando te starten



Let op:

- De slede zodanig positioneren, dat
 - de revolver zonder botsing kan draaien.
 - de assen de laatst geprogrammeerde positie zonder botsing kunnen benaderen.

Het zoeken naar de startregel is een machineafhankelijke functie. Indien de machineparameter 601810 zodanig is ingesteld dat de programma-uitvoering met de geselecteerde NC-regel begint, dient u op het volgende te letten:

- Als u een T-commando als startregel gebruikt, zwenkt de revolver eerst naar het vorige gereedschap en vervolgens naar het in de startregel geselecteerde gereedschap



Programma-uitvoering

Het geladen Teach-in-/DIN-programma wordt uitgevoerd, wanneer u op **Cyclusstart** drukt. **Cyclusstop** stopt op ieder moment de bewerking.

Tijdens het programma-verloop staat de cursor op de cyclus of DIN-regel die op dat moment wordt uitgevoerd. Bij Teach-in-programma's ziet u de parameters van de lopende cyclus in het invoervenster

U kunt het programma-verloop met de in de tabel opgenomen softkeys beïnvloeden.



In het menu Verloop\> menu-item Aantal stuks kunt u in de parameter MP een ingesteld aantal stuks vastleggen (machineafhankelijke functie). U kunt het programma dan nog slechts afwerken totdat dit aantal stuks is bereikt. De besturing komt dan met een melding en staat geen verdere bewerking meer toe. Met de softkey Aantal stuks wissen kunt u de werkstuksteller terugzetten.

in het invoerveld P kunt u ook een werkelijk aantal stuks instellen, wanneer u bijv. al een bepaald aantal delen hebt geproduceerd.



In het menu Verloop\> menu-item Uitschakelniveaus kunt u met de parameter NR de in het programma gedefinieerde uitschakelniveaus instellen/activeren. Voordat u de uitschakelniveaus kunt instellen/activeren, moet u deze in het programma definiëren (zie gebruikershandboek smart.Turn- en DIN-programmering).

Als u in de parameter NR de waarde "2" invoert en op de softkey Opslaan drukt, wordt het uitschakelniveau 2 door de besturing ingesteld/geactiveerd en wordt het weergaveveld (zie "Weergave van machinegegevens" op pagina 80) dienovereenkomstig geactualiseerd. Bovendien voert de besturing bij het volgende programma-verloop de met het ingestelde/actieve uitschakelniveau gedefinieerde NC-regels niet uit.

Indien u meerdere uitschakelniveaus gelijktijdig wilt instellen/activeren, voert u in de parameter NR een cijferreeks in. Met de invoer "159" worden de uitschakelniveaus 1, 5 en 9 ingesteld/geactiveerd.

Deactiveer de uitschakelniveaus door de parameters NR zonder invoer op te slaan.

Houd er bij het instellen/activeren van de uitschakelniveaus tijdens het programma-verloop rekening mee dat de besturing door de regelsprong vertraagd reageert.

Softkeys

Programma lijst	Teach-in- of smart.Turn-programma selecteren
Continu verloop	<p>Teach-in-programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aan: cycli tot de volgende te bevestigen gereedschapswissel uitvoeren Uit: stop na elke cyclus. Start van de volgende cyclus met Cyclusstart <p>smart.Turn-programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aan: ononderbroken programma-uitvoering Uit: stop vóór "M01-functie"
Aparte regel	<ul style="list-style-type: none"> Aan: stop na elke verplaatsing (basisregel). Start van de volgende verplaatsing: Cyclus-start. (Advies:regel voor regel gebruiken in combinatie met basisregeluitlezing.) Uit: cycli/DIN-functies ononderbroken uitvoeren
Ger-/add. correctie	Invoeren van gereedschapscorrecties of additieve correcties zie "Correcties tijdens de uitvoering van het programma." op pagina 117
	Grafische simulatie inschakelen
Basis-regels	<ul style="list-style-type: none"> Aan: verplaatsings- en schakelcommando's in "DIN-formaat" weergeven (basisregels). Uit: Teach-in- of DIN-programma weergeven
Begin programma	De cursor springt naar de eerste regel van het Teach-in- of DIN-programma.



Correcties tijdens de uitvoering van het programma.

Gereedschapscorrecties

GEREEDSCHAPSCORRECTIE INVOEREN

Ger-/add. correctie "Gereedschapscorrectie" activeren

Gereedsch correctie


Gereedschapsnummer invoeren of uit de gereedschapstabel selecteren

Correctiewaarden invoeren

Opslaan Softkey **Opslaan** indrukken – de geldige correctiewaarden worden in het invoervenster getoond en overgenomen



- Ingevoerde waarden worden bij de bestaande correctiewaarden **opgeteld**, zijn in de weergave onmiddellijk actief en worden met de volgende verplaatsingsregel uitgestuurd.
- Als u een correctie wilt wissen, voert u de actuele correctiewaarde met het tegengestelde voorteken in.

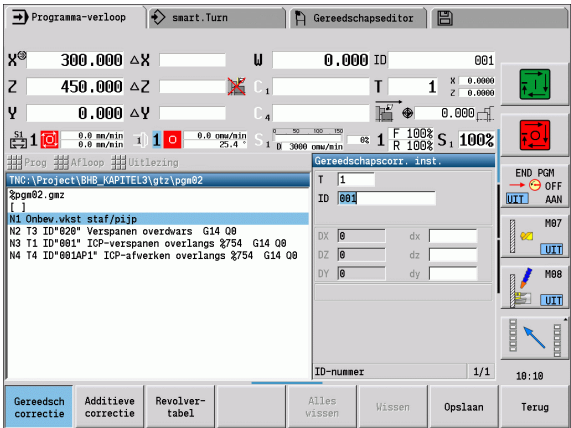

Additieve correcties

De CNC PILOT beheert 16 additieve correctiewaarden. U kunt de correcties bewerken in de werkstand "Programma-verloop" en activeren via **G149** in een smart.Turn-programma of in ICP-cycli **Nabewerken**.

ADDITIEVE CORRECTIES INVOEREN

Ger-/add. correctie

"Additieve correctie" activeren

Additieve correctie

Het nummer van de additieve correctie invoeren

Correctiewaarden invoeren

Opslaan

Softkey **Opslaan** indrukken – de geldige correctiewaarden worden in het invoervenster getoond en overgenomen

ADDITIEVE CORRECTIES LEZEN


Ger-/add. correctie

"Additieve correctie" activeren

Additieve correctie

Het nummer van de additieve correctie invoeren

Cursor in het volgende invoerveld plaatsen – de CNC PILOT toont de geldige correctiewaarden.

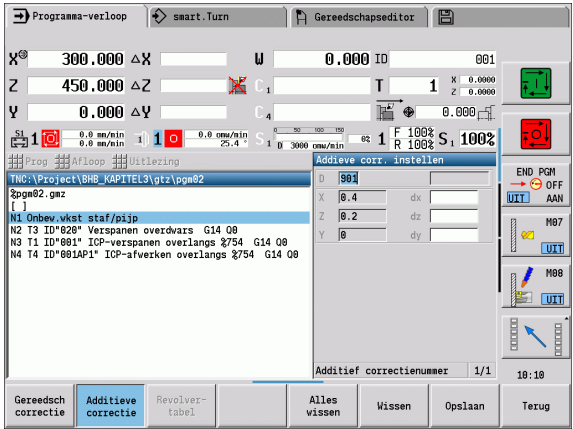

ADDITIEVE CORRECTIES WISSEN

Ger-/add.
correctie

"Additieve correctie" activeren

Additieve
correctie

Het nummer van de additieve correctie invoeren

Wissen

Softkey **Wissen** indrukken – de waarden van deze correctie worden gewist

Alles
wissen

Softkey **Alles wissen** indrukken – alle correctiewaarden worden gewist



- Ingevoerde waarden worden bij de bestaande correctiewaarden **opgeteld**, zijn in de weergave onmiddellijk actief en worden met de volgende verplaatsingsregel uitgestuurd.
- De correctiewaarden worden intern in een tabel opgeslagen en zijn over alle programma's heen beschikbaar.
- Wis alle additieve correcties wanneer u de machine ontspant.



Programma-uitvoering in de werkstand "Dry Run".

De werkstand "Dry Run" wordt gebruikt voor een snelle programmabewerking tot een nieuw beginpunt. De voorwaarden voor "Dry Run" zijn:

- De CNC PILOT moet door de machinefabrikant voor "Dry Run" voorbereid zijn. (In de regel wordt de functie met een sleutelschakelaar of toets geactiveerd.)
- De werkstand **Programma-verloop** moet geactiveerd zijn.

In de werkstand "Dry Run" worden alle voedingsbanen (behalve draadsnijgangen) in spoedgang afgelegd. U kunt de verplaatsingssnelheid verlagen met de voeding-override. In de werkstand "Dry Run" mogen alleen "loze sneden" worden toegepast.

Bij het activeren van "Dry Run" wordt de spilstatus of het spiltoerental "bevroren". Na het uitschakelen van "Dry Run" werkt de CNC PILOT weer met de geprogrammeerde voedingen en het geprogrammeerde spiltoerental.



Gebruik de werkstand "Dry Run" alleen voor "loze sneden".



De besturing moet door de machinefabrikant voor de belastingsbewaking (optie: Load Monitoring) voorbereid zijn.

Voordat u in de subwerkstand Programma-verloop met de belastingsbewaking kunt werken, moet u:

- de desbetreffende machineparameters in het programmadeel "Systeem" definiëren (zie "Lijst van user parameters", pagina 547)
- in de werkstand smart.Turn in uw programma het type belastingsbewaking met G996 en de bewakingszone met G995 definiëren (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering)

Bij een actieve belastingsbewaking vergelijkt de besturing tijdens de bewerking de huidige belasting van de met G995 geselecteerde aandrijvingen met de desbetreffende grenswaarden. De grenswaarden van een met G995 gedefinieerde bewakingszone berekent de besturing uit de tijdens een referentiewerking bepaalde referentiewaarden en de vooraf ingestelde factoren uit de machineparameters.

Bij overschrijding van grenswaarde-1 van de belasting resp. van de grenswaarde van totale belasting geeft de besturing een waarschuwing en duidt het actieve gereedschap in de diagnosebits van de gereedschaps-editor aan als "verbruikt".

Bij overschrijding van grenswaarde-2 van de belasting geeft de besturing een foutmelding, stopt de bewerking en duidt het actieve gereedschap in de diagnosebits van de gereedschaps-editor aan als "gebroken".



Indien u de functie Standtijdbewaking gebruikt, spant de besturing via de aanduidingen "verbruikt" of "gebroken" in de diagnosebits van de gereedschaps-editor bij de volgende gereedschapsoproep automatisch een eerder gedefinieerd wisselgereedschap in. Als alternatief voor de automatische evaluatie van de diagnosebits via de standtijdbewaking kunt u de diagnosebits ook in uw programma evalueren.



Houd er rekening mee dat de belastingsbewaking bij hangende assen zonder gewichtscompensatie niet mogelijk is!



Houd er rekening mee dat de belastingsbewaking bij geringe veranderingen van de belasting slechts beperkt werkt. Bewaak daarom aandrijvingen die duidelijk worden belast, zoals de hoofdspil.





Houd er bij vlakdraaien met constante snijsnelheid rekening mee dat de belastingsbewaking de spil tot maximaal 15% van de in de machineparameters gedefinieerde nominale versnelling bewaakt. Omdat de versnelling door het gewijzigde toerental wordt vergroot, wordt alleen de fase na de aansnijding bewaakt!



De belastingsbewaking vergelijkt de huidige belastingswaarden met de maximale grenswaarden. Om de vergelijking mogelijk te maken, mogen de belastingswaarden niet te laag zijn. Omdat de belasting afhankelijk is van de snijomstandigheden, richt u zich bij de programmering op de onderstaande voorbeeldwaarden voor de bewerking van staal:

- Langsdraaien: snijdiepte ≥ 1 mm
- Insteken: snijdiepte ≥ 1 mm
- Boren in volmateriaal: boringdiameter ≥ 10 mm

Referentiebewerking

Tijdens de referentiebewerking bepaalt de besturing de maximale belasting en de totale belasting van elke bewakingszone. De bepaalde waarden gelden als referentiewaarden. De grenswaarden van een bewakingszone worden door de besturing berekend uit de vastgestelde referentiewaarden en de vooraf ingestelde factoren uit de machineparameters.



Voer de referentiebewerking uit onder de geplande omstandigheden van de latere bewerking, bijv. voor wat betreft voedingen, toerentallen, type en kwaliteit van de gereedschappen.

REFERENTIEBEWERKING UITVOEREN

Subwerkstand Programma-verloop selecteren en NC-programma openen

Belastingsbewaking inschakelen: menu **Verloop** \> menu-item **Belastingsbewaking aan** selecteren

Referentiebewerking selecteren: menu **Verloop** \> menu-item **Referentiebewerking** selecteren – de besturing geeft de titelregel met een groene achtergrondkleur weer

Referentiebewerking starten: **NC-start** indrukken – de besturing voert de bewerking uit en slaat de referentiegegevens op in een apart bestand. Na een geslaagde referentiebewerking geeft de besturing een infomelding.



De referentiebewerking wordt afgesloten met M30 resp. M99. Indien het programma tijdens de bewerking is afgebroken, worden geen referentiegegevens opgeslagen. In dat geval moet de referentiebewerking opnieuw worden uitgevoerd.



Voer een nieuwe referentiebewerking uit wanneer u wijzigingen in uw programma uitvoert, bijv.:

- Nieuwe zones definiëren
- Bestaande zones wissen
- Zonenummers wijzigen
- Assen binnen een zone wijzigen, toevoegen of verwijderen
- Voedingen of toerentallen wijzigen
- Gereedschappen wijzigen
- Snijdieptes wijzigen



Referentiewaarden controleren

Na een geslaagde referentiebewerking moet u de vastgestelde referentiewaarden controleren.




De belastingsbewaking vergelijkt de huidige belastingswaarden met grenswaarden. Om de vergelijking mogelijk te maken, mogen de referentiewaarden van de belasting niet te laag zijn. Controleer de vastgestelde waarden en verwijder, indien nodig, uit de zone de bewaakte assen waarvan de belasting kleiner dan 5% is.

Betekenis van de waarden:

- Belasting: het vastgestelde aandrieffkoppel ten opzichte van het nominale koppel van de aandrijving in [%]
- Totale belasting: som van de belastingswaarden in de bewakingszone in [%*ms]

REFERENTIEWAARDEN OPENEN

Referentiewaarden weergeven: menu **Weergave** \> menu-item **Belastingsgegevens bewerken** selecteren – de besturing opent het formulier "Belastingsgegevens instellen" met de volgende parameters en toont de vastgestelde waarden bovendien als balkdiagram

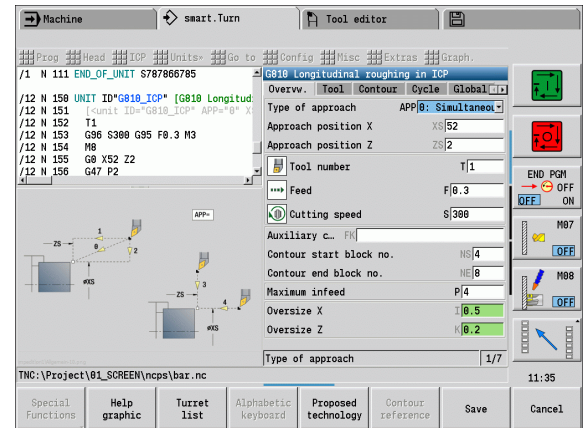

Parameter

ZO	Nummer van de bewakingszone
AX	Bewaakte as
CH	Geselecteerd kanaal
T	Gereedschapsplaats van het actieve gereedschap in de bewakingszone
ID	Gereedschapsnaam van het actieve gereedschap in de bewakingszone
P	Maximale belasting tijdens de referentiebewerking
PA	Maximale belasting tijdens de actuele bewerking
PG1	Grenswaarde-1 van de belasting
PG2	Grenswaarde-2 van de belasting
W	Totale belasting tijdens de referentiebewerking
WA	Totale belasting tijdens de actuele bewerking
WGF	Factor voor de grenswaarde van de totale belasting

Diagram

Bovenste brede balk (weergave in %):

- groen Bereik tot de maximale belasting tijdens de referentiebewerking (P)
- geel Bereik tot grenswaarde-1 van de belasting (PG1)
- rood Bereik tot grenswaarde-2 van de belasting (PG2)
- magenta Maximale belasting van de laatste bewerking (PA)

Onderste smalle balk (weergave gestandaardiseerd naar referentiewaarde 1):

- groen Bereik tot maximale totale belasting tijdens de referentiebewerking (W)
- geel Bereik tot de grenswaarde van de totale belasting (WGF)
- magenta Maximale totale belasting van de laatste bewerking (WA)



Na de referentiebewerking komen de waarden W en WA resp. P en PA overeen en worden als referentiewaarden voor de berekening van de grenswaarden gebruikt.



Grenswaarden aanpassen

Na een geslaagde referentiebewerking berekent de besturing de grenswaarden uit de referentiewaarden en de vooraf ingestelde factoren uit de machineparameters.

De berekende grenswaarden kunt u voor de volgende productie naar behoefte aanpassen.

GRENSWAARDEN AANPASSEN

Grenswaarden weergeven: menu **Weergave** \> menu-item **Belastingsgegevens bewerken** selecteren – de besturing opent het formulier "Belastingsgegevens instellen"

Grenswaarden controleren


Indien nodig de parameters **PG1**, **PG2** of **WGF** aanpassen



Controleer of u de juiste grenswaarden aanpast. Selecteer eerst met de softkey **Volgende zone** en **Volgende as** het formulier met de te wijzigen grenswaarden! Als alternatief kunt u voor de selectie van het juiste formulier ook de selectielijsten van de parameters **ZO** en **AX** gebruiken. Sla de wijzigingen voor elke as afzonderlijk op met de softkey **Opslaan!**



Voor aanpassing van de grenswaarden is geen nieuwe referentiebewerking nodig. U kunt de productie met de aangepaste grenswaarden voortzetten.

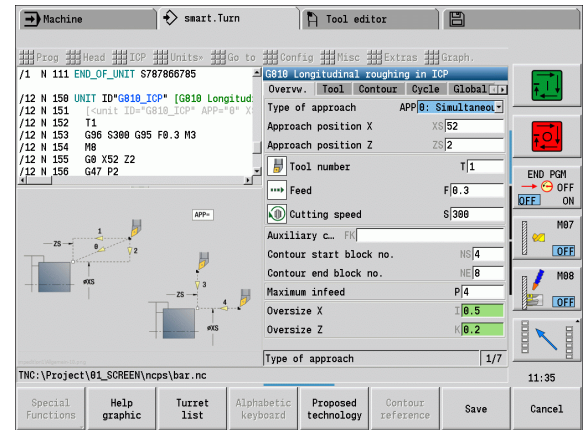

Productie met belastingsbewaking



Houd er rekening mee dat de grenswaarden tijdens een bewerking niet kunnen worden aangepast. Pas de grenswaarden vóór de bewerking aan!

Bij het programma-verloop bewaakt de besturing in elke interpolatiecyclus de belasting en de totale belasting. Parallel aan de bewerking kunt u voor alle bewaakte assen van de actieve zone de actuele belastingswaarden in een diagram laten weergeven.

DIAGRAM TIJDENS DE BEWERKING OPENEN

Belastingswaarden weergeven: menu **Weergave** \> menu-item **Belastingsgegevens bewerken** selecteren – de besturing opent het formulier "Belastingsgegevens instellen" en toont de vastgestelde waarden bovendien als balkdiagram

Actuele belastingswaarden weergeven: softkey **Actieve zone weergeven** indrukken – de besturing schakelt automatisch om naar de actuele bewakingszone en toont de actuele belastingswaarden in het balkdiagram

Diagram

Bovenste brede balk (weergave in %):

groen Actuele belasting (PA)

Bovenste brede markeringen:

groen Actuele piekwaarde tussen 0 en grenswaarde-1 (P)


geel Actuele piekwaarde tussen P en grenswaarde-1 (PG1)

rood Actuele piekwaarde tussen PG1 en grenswaarde-2 (PG2)

Onderste smalle balk (weergave gestandaardiseerd naar referentiewaarde 1):

groen Actuele totale belasting (WA)

geel Actuele totale belasting tot de grenswaarde (WGF)

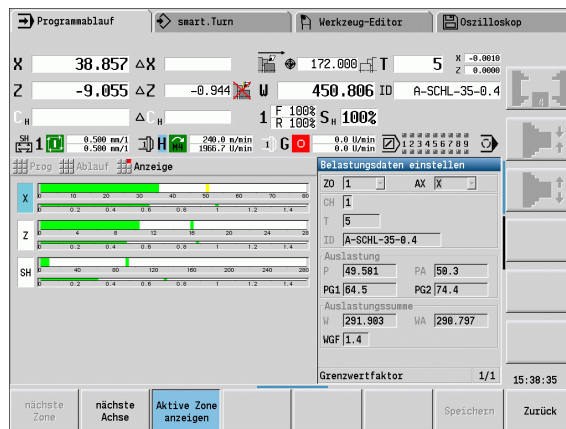

3.11 Grafische simulatie

Met de grafische simulatie controleert u **vóór** de verspaning de verspaningsbewerking, de snede-opdeling en de gerealiseerde contour.

In de werkstanden **Handbediening** en **Inleren** controleert u het verloop van een afzonderlijke Teach-in-cyclus – in de werkstand **Programma-verloop** controleert u een compleet Teach-in- of DIN-programma.

Een geprogrammeerd onbewerkt werkstuk wordt in de simulatie getoond. De CNC PILOT simuleert ook bewerkingen die aan de voorkant of op het manteloppervlak worden uitgevoerd (positioneerbare spil of C-as). Daardoor kan de complete verspaning worden gecontroleerd.

Tijdens handbediening en Inleren wordt altijd de Teach-in-cyclus gesimuleerd die u op dat moment bewerkt. In de werkstand Programma-verloop begint de simulatie vanaf de cursorpositie. Smart.Turn- en DIN-programma's worden vanaf het programmabegin gesimuleerd.

Meer details over gebruik en bediening van de simulatie vindt u in het hoofdstuk "De werkstand Simulatie" op pagina 486.



3.12 Programmabeheer

Programmakeuze

"Programma-verloop" laadt automatisch het als laatste gebruikte programma.

In de programmakeuze worden de in de besturing beschikbare programma's opgesomd. U kiest het gewenste programma of wisselt met **ENTER** naar het invoerveld **Bestandsnaam**. In dit invoerveld beperkt u de keuze of voert u de programmaam direct in.

Programma
lijst


► **Programmalijst** openen. Gebruik de softkeys voor het selecteren en sorteren van de programma's (zie volgende tabellen).

Softkeys in de programmaselectiedialoog

Details	Weergave van de bestandsattributen: grootte, datum, tijd
DIN	Omschakeling tussen Teach-in- en DIN-/smart.Turn- programma's
Bestands- manager	Opent het softkeymenu Bestandsbeheer (zie pagina 130)
Sortering	Opent het softkeymenu Sortering (zie volgende tabel)
Project	Opent het softkeymenu Projectbeheer (zie "Projectbeheer" op pagina 131)
Alfanum. toetsenb.	Opent het Lettertoetsenbord (zie "Lettertoetsenbord" op pagina 57)
Openen	Opent het programma voor de automatische start
Afbreken	Sluiten van de programmaselectiedialoog. Het eerder in het programma-verloop actieve programma blijft behouden.

Softkeys Sortering

Details	Weergave van de bestandsattributen: grootte, datum, tijd
sorteren Bestandsnm	Programma's sorteren op bestandsnaam
sorteren Grtte	Programma's sorteren op bestandsgrootte

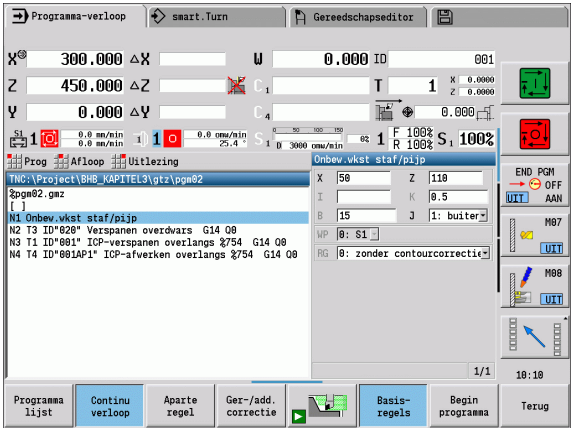

Softkeys Sortering

Sorteren
Datum

Programma's sorteren op wijzigingsdatum

Sortering
omkeren

Omdraaien van de sorteervolgorde

Openen

Opent het programma voor de automatische start

Terug

Terug naar de programmaselectiedialoog

Bestandsmanager

Met de bestandsbeheerfuncties kunt u bestanden kopiëren, wissen etc. Het programmatype (Teach-in- of smart.Turn- resp. DIN-programma's) selecteert u voordat u Organisatie oproept.

Softkeys bestandsmanager

Paden/
bestanden

Omschakelen tussen directory- en bestandsvenster

Knip-
pen

Gemarkeerd bestand knippen

Kopiëren

Gemarkeerd bestand kopiëren

Invoegen

In het geheugen opgeslagen bestand invoegen

Hernoemen

Gemarkeerd bestand hernoemen

Wissen

Gemarkeerd bestand na bevestigingsvraag wissen

Details

Details weergeven

Alles
markeren

Alle bestanden markeren

Sortering

Bestanden sorteren

Schrijf-
beveiliging

Schrijfbeveiliging voor het gemarkeerde programma in- of uitschakelen



Softkeys bestandsmanager	
Alfanum. toetsenb.	Opent het Lettertoetsenbord (zie "Lettertoetsenbord" op pagina 57)
Terug	Terug naar de programmaselectiedialoog

Projectbeheer

In het projectbeheer kunt u uw eigen projectmappen aanmaken, om bestanden die bij elkaar horen centraal te beheren. Als u een project aanmaakt, wordt in de directory "TNC:\\Project\\" een nieuwe map met de vereiste submappenstuctuur aangemaakt. In de submappen kunt u uw programma's, contouren en tekeningen opslaan.

Met de softkey "Project" activeert u het projectbeheer. De besturing toont u alle bestaande projecten in een boomstructuur. Bovendien opent de besturing in het projectbeheer een softkeymenu voor het aanmaken, selecteren en beheren van projecten. Om weer de standaarddirectory van de besturing te selecteren, selecteert u de map "TNC:\\nc_prog" en drukt u op de softkey "Standaarddir. selecteren".

Softkeys project	
Nieuw project	Nieuw project aanmaken
Project kopiëren	Gemarkeerd project kopiëren
Project wissen	Gemarkeerd project na bevestigingsvraag wissen
Project hernoemen	Gemarkeerd project hernoemen
Project kiezen	Gemarkeerd project selecteren
Stand.dir. selecteren	Standaarddirectory selecteren



U kunt willekeurige projectnamen selecteren. De submappen (dxf, gti, gtz, ncps en Pictures) hebben vaste namen die niet mogen worden gewijzigd.

In het projectbeheer worden alle bestaande projectmappen weergegeven. Via de bestandsmanager kunt u omschakelen naar de desbetreffende submappen.



3.13 DIN-conversie

Met **DIN-conversie** wordt het omzetten van een Teach-in-programma naar een smart.Turn-programma met dezelfde functionaliteit bedoeld. U kunt een dergelijk smart.Turn-programma optimaliseren, uitbreiden, etc.

Conversie uitvoeren

DIN-CONVERSIE

Cycl1.prog
-> DIN

Softkey **Cycl1.prog --\> DIN** indrukken (hoofdmenu)

Het te converteren programma selecteren.

Cycl1.prog
-> DIN

Softkey **Cycl1.prog --\> DIN** indrukken
(programmakeuzemenu)

Het gemaakte DIN-programma krijgt de programmanaam van het Teach-in-programma.

Als de CNC PILOT tijdens het converteren fouten detecteert, worden deze gemeld en wordt het converteren afgebroken.

Als een programma met de gebruikte naam is geopend in de smart.Turn-editor, moet u de conversie met de softkey **Overschrijven** bevestigen. De CNC PILOT

3.14 Maateenheden

U kunt de CNC PILOT gebruiken met de maateenheid "metrisch" of "inch". De in de tabellen vermelde eenheden en cijfers na de komma worden afhankelijk van de geselecteerde maateenheid gebruikt voor de weergaven en invoer.

	inch	metrisch
Eenheden		
Coördinaten, lengtematen en verplaatsingsgegevens	inch	mm
Voeding	inch/omw of inch/min	mm/omw of mm/min
Snij snelheid	ft/min (feet/min)	m/min
Aantal cijfers na de komma bij weergaven en invoer		
Coördinaat- en verplaatsingsgegevens	4	3
Correctiewaarden	5	3


De instelling inch/metrisch wordt ook toegepast bij de weergaven en invoer van gegevens voor gereedschapsbeheer.

Selecteer de instelling metrisch/inch in de user parameter "Systeem/Definitie van de voor de weergave geldende maateenheid" (Pagina 547). Een wijziging van de instelling metrisch/inch wordt onmiddellijk actief, zonder dat de besturing opnieuw hoeft te worden gestart.


De basisregelweergave schakelt ook om naar de maateenheid inch.



- De eenheid wordt vastgelegd in alle NC-programma's. Metrische programma's kunnen worden uitgevoerd wanneer de eenheid inch actief is, en omgekeerd.
- Nieuwe programma's worden gemaakt met de ingestelde eenheid.
- Of resp. hoe het **oplossend vermogen van het handwiel** kan worden omgeschakeld naar het inch-maatsysteem, is beschreven in het machinehandboek.

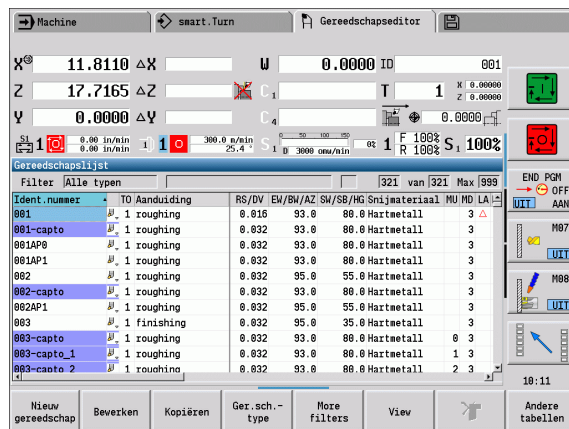



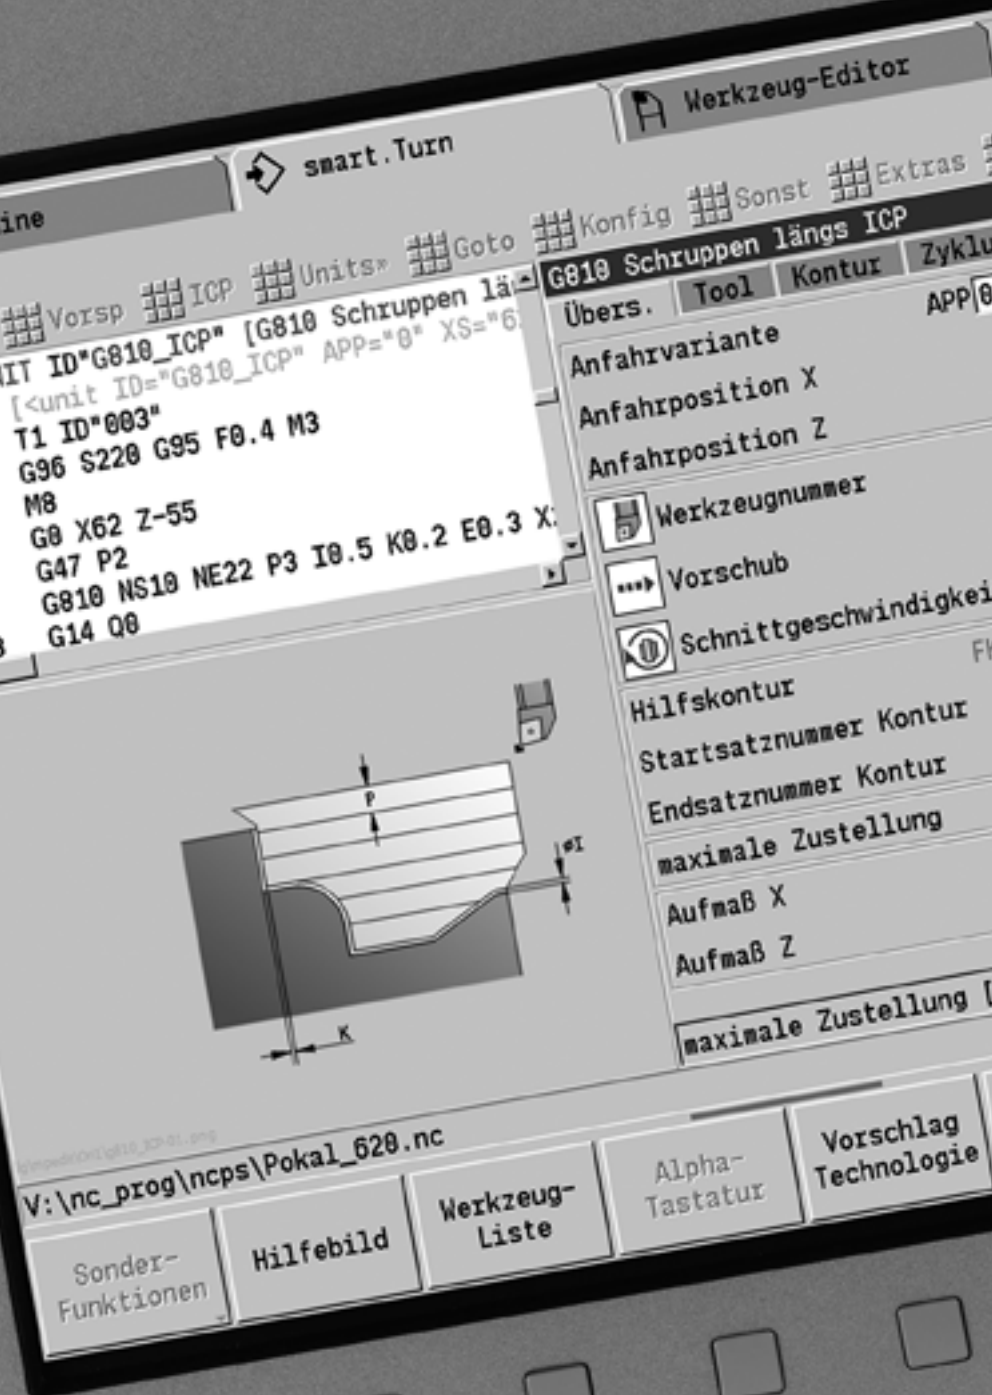

4

Teach-in-modus



4.1 Met cycli werken

Voordat u met cycli gaat werken, moet u het werkstuknulpunt instellen en controleren of het gebruikte gereedschap is beschreven. De machinegegevens (gereedschap, voeding, spiltoerental) voert u samen met de overige cyclusparameters in de werkstand Inleren in. Tijdens handbediening worden de machinegegevens voorafgaand aan de cyclusoproep ingesteld.



De snijgegevens kunnen met de softkey **Voorstel Technologie** uit de technologiedatabase worden overgenomen. Voor deze toegang tot de database is aan elke cyclus een bewerkingswijze vast toegewezen.

De afzonderlijke cycli definieert u als volgt:

- Gereedschapspunt met het handwiel of de jog-toetsen op het startpunt van de cyclus plaatsen (alleen in handbediening)
- Cyclus selecteren en programmeren
- Grafische test van het cyclusverloop
- Uitvoering van de cyclus
- Cyclus opslaan (alleen tijdens Inleren)

Cyclusstartpunt

Bij handbediening start de cyclus bij de "actuele gereedschapspositie".

In de werkstand Inleren voert u het **startpunt** als parameter in. De CNC PILOT benadert dit punt **voordat de cyclus wordt uitgevoerd** "via de kortste weg" (diagonaal) met spoedgang.



Let op: botsingsgevaar!

Wanneer het gereedschap het volgende startpunt niet zonder botsing kan bereiken, moet u met behulp van de cyclus **Positioneren spoedgang** een tussenliggende positie instellen.

Helpschermen

De functies en parameters van de Teach-in-cycli worden in helpschermen verklaard. Deze tonen meestal een bewerking aan de buitenzijde.



- Met de **ring-toets** wisselt u tussen helpschermen voor de bewerking aan de buiten- en binnenkant.

Weergave in de helpschermen:

- Stippellijn: spoedgangbaan
- Ononderbroken lijn: voedingsbaan
- Maatlijn met maatpijl aan één zijde: "gerichte maat" – het voorteken bepaalt de richting
- Maatlijn met maatpijl aan beide zijden: "absolute maat" – het voorteken heeft geen betekenis

DIN-macro's

DIN-macro's (DIN-cycli) zijn DIN-subprogramma's (zie "DIN-cyclus" op pagina 372). U kunt DIN-macro's in Teach-in-programma's integreren. De DIN-macro's mogen geen nulpuntverschuivingen bevatten.



Let op: botsingsgevaar!

Teach-in-programmering: bij DIN-macro's wordt de nulpuntverschuiving aan het cycluseinde gereset. Gebruik daarom geen DIN-macro's met nulpuntverschuivingen in de Teach-in-programmering.

Grafische test (simulatie)

Voordat u een cyclus uitvoert, controleert u grafisch de contourdetails en het verloop van de bewerking (zie "De werkstand Simulatie" op pagina 486).



Contourcorrectie bij Inleren

Bij de contourcorrectie wordt het oorspronkelijk gespecificeerde onbewerkte werkstuk geactualiseerd met elke bewerkingsstap. De draaicycli houden rekening met de actuele contour van het onbewerkte werkstuk voor de berekening van benaderings- en bewerkingsbanen. Hierdoor worden "lege snedes" voorkomen en benaderingsbanen geoptimaliseerd.

Om de contourcorrectie tijdens het inleren te activeren, programmeert u een onbewerkt werkstuk en selecteert u in de invoerparameter **RG** "met contourcorrectie" (zie ook "Cycli van onbewerkt werkstuk" op pagina 143).



Wanneer de contourcorrectie actief is, kunt u ook zelfhoudende functies zoals "intermitterende voeding" of "nulpuntverschuiving" gebruiken.

De contourcorrectie is alleen voor draaibewerkingen mogelijk.

Cyclusverloop met actieve contourcorrectie (RG: 1):

- Eerst activeert de cyclusstart een zoekopdracht naar de startregel in de geselecteerde cyclus
- De volgende cyclusstart voert de M-functies (bijv. rotatierichting) uit
- De volgende cyclusstart positioneert het gereedschap op de laatst geprogrammeerde coördinaten (bijv. gereedschapswisselpositie)
- Met de volgende cyclusstart wordt de geselecteerde cyclus afgewerkt

Cyclustoetsen

Een geprogrammeerde Teach-in-cyclus wordt bij bediening van **Cyclusstart** uitgevoerd. Met **Cyclusstop** wordt een lopende cyclus onderbroken. Bij draadsnijden wordt bij **Cyclusstop** het gereedschap vrijgezet en dan gestopt. De cyclus moet **opnieuw** worden gestart.

Tijdens een cyclusonderbreking kunt u:

- De cyclusbewerking met **Cyclusstart** voortzetten. De cyclusbewerking begint daarbij altijd op de plaats waar de cyclus werd onderbroken, ook wanneer u de assen tussentijds hebt verplaatst.
- De assen met de jogtoetsen of met het handwiel verplaatsen.
- De bewerking met de softkey **Terug** beëindigen.

Schakelfuncties (M-functies)

De CNC PILOT genereert de schakelfuncties die voor de uitvoering van een cyclus noodzakelijk zijn.

De spilrotatierichting wordt vooraf ingesteld in de gereedschapsparameters. De cycli genereren aan de hand van de gereedschapsparameters spilschakelfuncties (M3 of M4).



Raadpleeg het machinehandboek voor informatie over schakelfuncties die automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Commentaar

U kunt een bestaande Teach-in-cyclus van commentaar voorzien. Het commentaar wordt onder de cyclus in "[...]" geplaatst.

COMMENTAAR TOEVOEGEN OF WIJZIGEN

Cyclus maken/selecteren

Tekst
wijzigen

Softkey **Tekst wijzigen** indrukken



Toets **Goto** indrukken voor weergave van het lettertoetsenbord

Via het weergegeven lettertoetsenbord het commentaar invoeren.

Opslaan

Commentaar overnemen



Cyclusmenu


Het hoofdmenu toont de cyclusgroepen (zie tabel hieronder). Nadat u een groep hebt geselecteerd, verschijnen de menu-toetsen van de cycli.

 
 
 

 


Voor complexe contouren gebruikt u **ICP-cycli** en voor technologisch moeilijke bewerkingen **DIN-macro's**. De namen van de ICP-contouren resp. DIN-macro's staan in het cyclusprogramma aan het regeleinde van de cyclus.

Sommige cycli beschikken over **optionele parameters**. De bijbehorende contourelementen worden alleen vervaardigd als deze parameters zijn ingevoerd. De codeletters van optionele resp. vooraf ingestelde parameters zijn grijs weergegeven.

De volgende parameters worden alleen in de werkstand **Inleren** gebruikt:

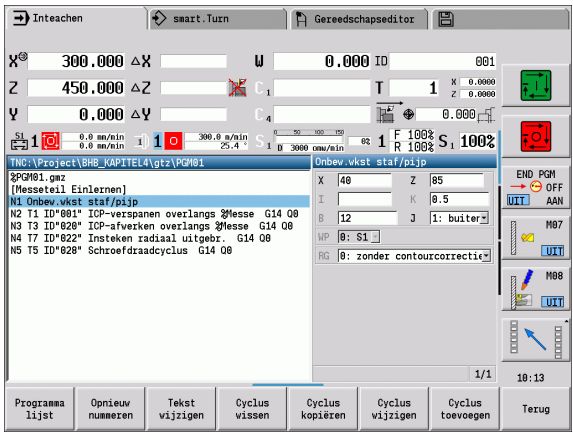- Startpunt X, Z
- Machinegegevens S, F, T en ID



Cyclusgroepen	Menu-toets
Onbewerkt werkstuk Standaard of onbewerkte werkstuk ICP definiëren	
Aparte snijgangen Positioneren in spoedgang, lineaire en cirkelvormige aparte snijgangen, afkanting en afronding	
Verspaningscycli overlangs/overdwars Voor- en nabewerkingscycli overlangs/overdwars.	
Steek- en steekdraaicycli Cycli voor insteken, contoursteken, draaduitloop en afsteken.	
Schroefdraad snijden Schroefdraadcycli, vrijdraaiing en schroefdraad nasnijden.	
Boren Boorcycli en bewerking van patronen voor eind- en mantelvlak	
Frezen Freescycli en bewerking van patronen voor eind- en mantelvlak	
DIN-macro DIN-macro integreren	

Softkeys in de cyclusprogrammering: afhankelijk van het type cyclus kunt u **varianten** van de cyclus via de softkey instellen (zie tabel hieronder).

Softkeys in de cyclusprogrammering	
ICP edit	Interactieve invoer van contouren oproepen
ger.wiss. gaan	Gereedschapswisselpositie benaderen
Spindel- Stop M19	Spilpositionering (M19) activeren
met terugloop	<ul style="list-style-type: none">■ Aan: gereedschap keert terug naar startpositie■ Uit: gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
Afverk- gang	Schakelt om naar afwerkgang
Uitgebr.	Schakelt om naar de uitgebreide werkstand
Gereedsch lijst	Revolver- en gereedschapstabel openen. U kunt het gereedschap uit de tabel overnemen.
Overname positie	Overname van de werkelijke posities X en Z bij Inleren.
Voorstel Technologie	Overname van de voorgestelde waarden voor voeding en snijsnelheid uit de database
Constance toerental	<ul style="list-style-type: none">■ Aan: constant toerental [1/min]■ Uit: constante snijsnelheid [m/min]
Patroon lineair	Lineaire boor- en freespatronen op voorkant of mantelvlak
Patroon circuitair	Ronde boor- en freespatronen op voorkant of mantelvlak
Invoer klaar	Overname van ingevoerde/gewijzigde waarden
Terug	Lopende dialoog afbreken



In veel cycli gebruikte adressen

Veiligheidsafstand G47

Veiligheidsafstanden worden voor banen voor het benaderen en vrijzetten gebruikt. Wanneer de cyclus tijdens de uitvoering rekening houdt met een veiligheidsafstand, staat in de dialoog het adres "G47". Voorstelwaarde zie (Veiligheidsafstand G47) Pagina 547

Veiligheidsafstanden SCI en SCK

Tijdens boor- en freescycli wordt bij banen voor het benaderen en vrijzetten rekening gehouden met de veiligheidsafstanden **SCI** en **SCK**.

- SCI = veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak
- SCK = veiligheidsafstand in voedingsrichting

Voorstelwaarde zie (Veiligheidsafstand G147) Pagina 547

Gereedschapswisselpositie G14

Met het adres "G14" kunt u aan het einde van de cyclus een sledepositionering naar de opgeslagen gereedschapswisselpositie programmeren (zie "Gereedschapswisselpositie instellen" op pagina 98). Het benaderen van het gereedschapswisselpositie kunt u als volgt beïnvloeden:


- Geen as (gereedschapswisselpositie niet benaderen)
- 0: simultaan (default)
- 1: eerst X, dan Z
- 2: eerst Z, dan X
- 3: alleen X
- 4: alleen Z

Snijbegrenzings SX, SZ

Met de adressen **SX** en **SZ** beperkt u het te bewerken contourbereik in X- en Z-richting. Gezien vanaf de gereedschapspositie aan het begin van de cyclus wordt de te bewerken contour op deze posities afgesneden.

Additieve correctie Dxx

Met het adres **Dxx** kunt u voor het totale cyclusverloop een additieve correctie activeren. xx staat voor de correctienummers 1-16. De additieve correctie wordt aan het cycluseinde weer uitgeschakeld.

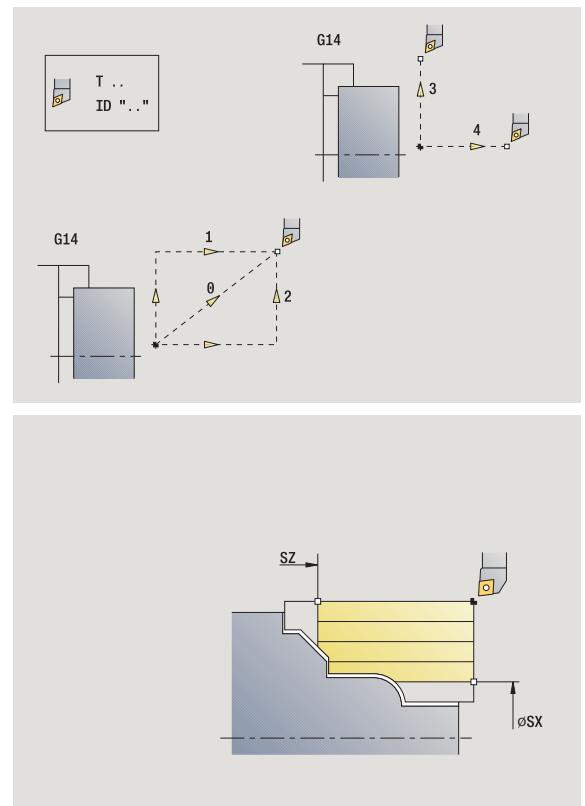


4.2 Cycli van onbewerkt werkstuk



Cycli van het onbewerkte werkstuk beschrijven het onbewerkte werkstuk en de spantoestand. U hebt geen invloed op de verspaning.

De contouren van het onbewerkte werkstuk worden tijdens de simulatie van de bewerking getoond.

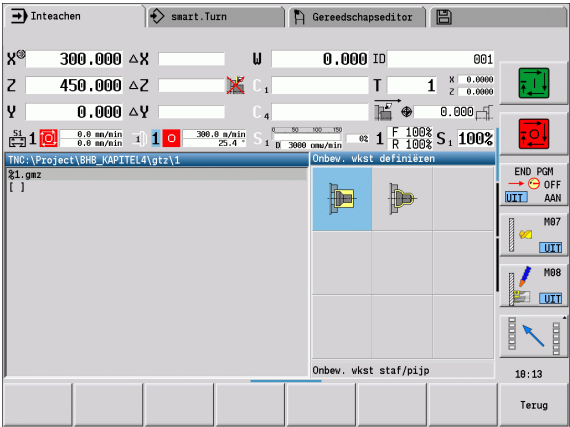

Onbewerkt werkstuk	Symbool
Onbew. wkst staf/pijp Standaard onbewerkt werkstuk definiëren	
ICP-contour onbewerkt werkstuk Vrije beschrijving van onbewerkt werkstuk met ICP	



Onbewerkt werkstuk - staf/pijp



Onbew. wkst definiëren selecteren




Onbew. wkst staf/pijp selecteren

De cyclus beschrijft het onbewerkte werkstuk en de spantoestand. Deze informatie wordt bij de simulatie verwerkt.

Cyclusparameters

- X Buitendiameter
- Z Lengte, inclusief dwarsovermaat en spanbereik
- I Binnendiameter bij type onbewerkt werkstuk "pijp"
- K REchte kant (dwarsovermaat)
- B Spanbereik
- J Opspanmethode
 - 0: niet ingespannen
 - 1: buiten ingespannen
 - 2: binnen ingespannen
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant
- RG Contourcorrectie voor de werkstand Inleren (zie ook "Contourcorrectie bij Inleren" op pagina 138):
 - 0: zonder contourcorrectie
 - 1: met contourcorrectie

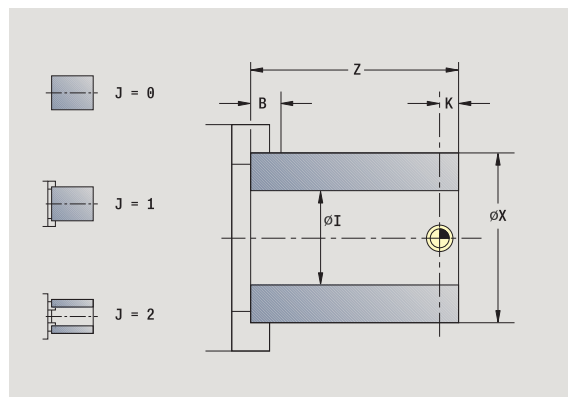

Contour onbewerkt werkstuk ICP



Onbew. wkst definiëren selecteren




Contour onbewerkt werkstuk ICP selecteren

De cyclus integreert het met ICP beschreven onbewerkte werkstuk en beschrijft de spantoestand. Deze informatie wordt bij de simulatie verwerkt.

Cyclusparameters


- X Spandiameter
Z Spanpositie in Z
B Spanbereik
J Opspanmethode
- 0: niet ingespannen
 - 1: buiten ingespannen
 - 2: binnen ingespannen
- RK ICP-contournummer
WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
- Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant
- RG Contourcorrectie voor de werkstand Inleren
- 0: zonder contourcorrectie
 - 1: met contourcorrectie

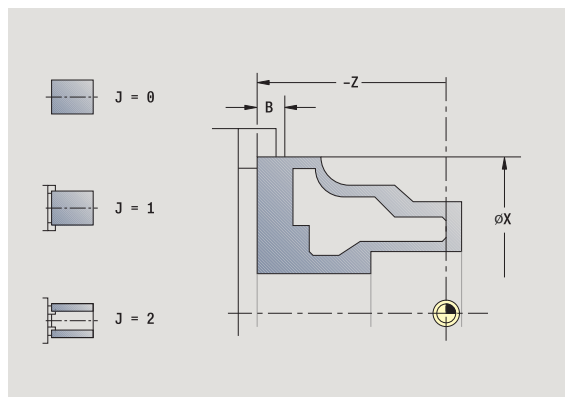

4.3 Cycli aparte snijgangen



Met de cycli aparte snijgangen positioneert u in spoedgang, voert u eenvoudige lineaire of cirkelvormige sneden uit, maakt u afkantingen of afrondingen en voert u M-functies in.

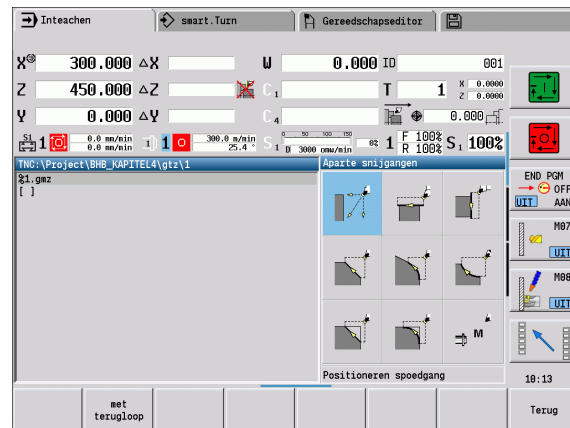

Aparte snijgangen	Symbol
Positioneren spoedgang	
Gereedschapswisselpositie benaderen	
Lineaire bewerking overlangs/overdwars enkelvoudige langs-/dwarssnede	
Lineaire bewerking onder een hoek enkelvoudige schuine snede	
Cirkelvormige bewerking Enkelvoudige cirkelvormige snede (voor snijrichting zie menu-toets)	
Afkanting maken	
Afronding maken	
M-functie oproepen	

Positioneren speedgang



Aparte snijgangen selecteren



Positioneren speedgang selecteren


Het gereedschap verplaatst zich in speedgang van het startpunt naar het eindpunt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant
BW	Hoek van de B-as (machineafhankelijke functie)



Indien uw machine over meer assen beschikt, worden er nog meer invoerparameters getoond.

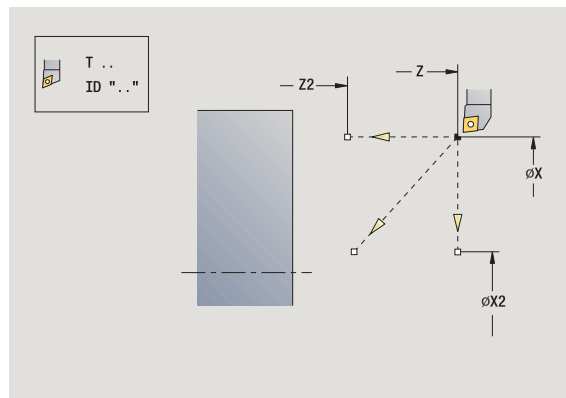


Gereedschapswisselpositie benaderen



Aparte snijgangen selecteren



Positioneren **spoedgang** selecteren

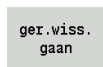


Softkey **Ger. wiss. gaan** inschakelen

Het gereedschap verplaatst zich in spoedgang van de actuele positie naar de gereedschapswisselpositie (zie pagina 142).

Na het bereiken van de gereedschapswisselpositie wordt er omgeschakeld naar "T" .

Cyclusparameters

G14	Volgorde (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: simultaan (diagonale verplaatsing) ■ 1: eerst X-, dan Z-richting ■ 2: eerst Z-, dan X-richting ■ 3: alleen X-richting ■ 4: alleen Z-richting
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

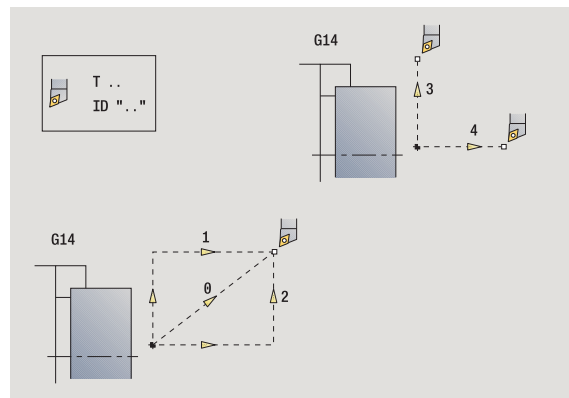

Lineaire bewerking overlans



Aparte snijgangen selecteren



Lineaire bewerking overlans selecteren

met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Lineaire bewerking overlans

Het gereedschap verplaatst zich van het startpunt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2** en blijft aan het einde van de cyclus staan.

Contour lineair overlans (met terugloop)

Het gereedschap nadert, voert de snijgang overlans uit en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt (zie afbeeldingen).



Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1	Beginpunt contour (bij "met terugloop")
Z2	Eindpunt contour
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Verplaatst van startpunt naar **beginpunt X1**
- 2 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 3 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

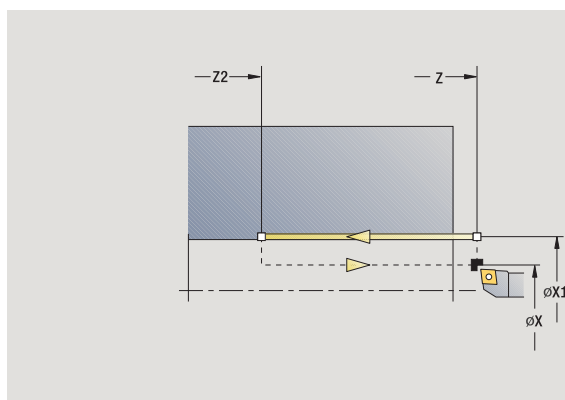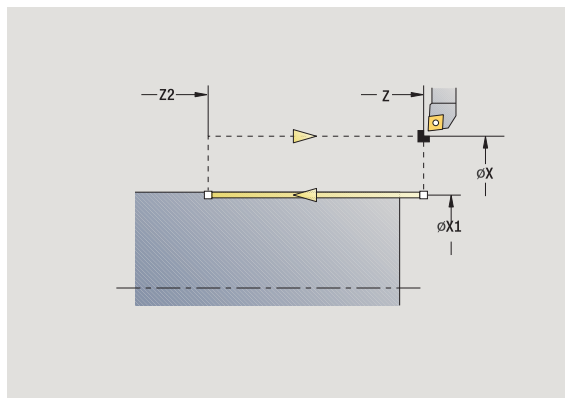

Lineaire bewerking overdars



Aparte snijgangen selecteren



Lineaire bewerking overdars selecteren



- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Lineaire bewerking overdars

Het gereedschap verplaatst zich van het startpunt met voedingssnelheid naar **eindpunt X2** en blijft aan het einde van de cyclus staan.

Contour lineair overdars (met terugloop)

Het gereedschap nadert, voert de snijgang overdars uit en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt (zie afbeeldingen).



Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
Z1	Beginpunt contour (bij "met terugloop")
X2	Eindpunt contour
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Verplaatst van startpunt naar **beginpunt Z1**
- 2 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt X2**
- 3 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

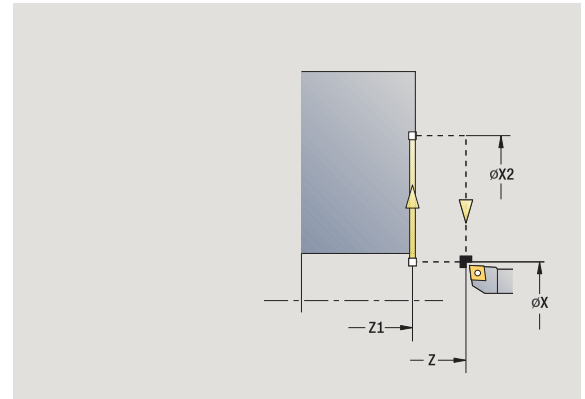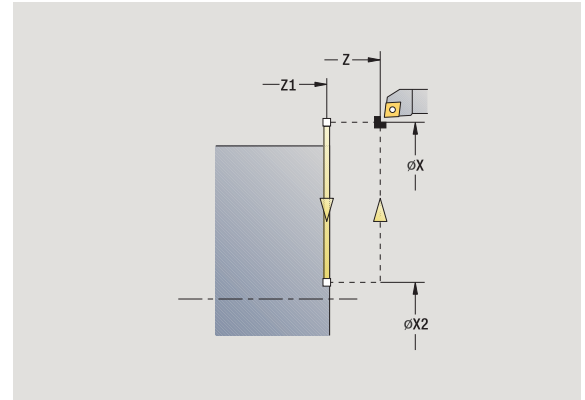

Lineaire bewerking onder een hoek



Aparte snijgangen selecteren





Lineaire bewerking onder een hoek selecteren

met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Lineaire bewerking onder een hoek

De CNC PILOT berekent de eindpositie en beweegt lineair met voedingssnelheid van het startpunt naar de eindpositie. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.

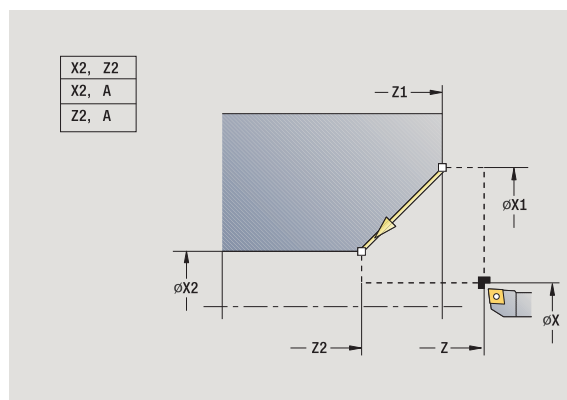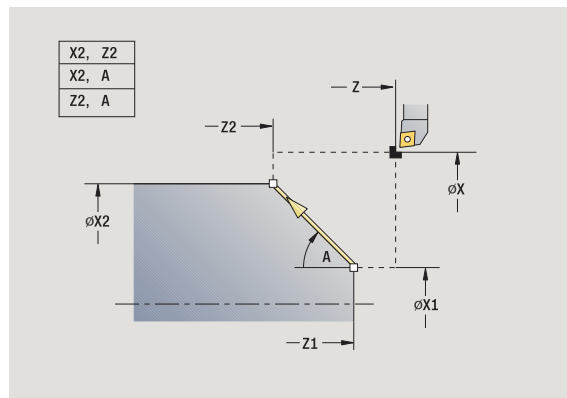

Contour lineair hoek (met terugloop)

De CNC PILOT berekent de eindpositie. Vervolgens nadert het gereedschap, voert de snijgang lineair uit en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt (zie afbeeldingen). Er wordt rekening gehouden met de snijkantradiuscorrectie.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour (bij "met terugloop")
X2, Z2	Eindpunt contour
A	Beginhoek (bereik: $-180^\circ < A < 180^\circ$)
G47	Veiligheidsafstand (bij "met terugloop")
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Parametercombinaties voor het eindpunt: zie helpscherm

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Berekent de eindpositie
- 2 Verplaatst lineair van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar de eindpositie
- 4 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

Circulaire bewerking



Aparte snijgangen selecteren



Circulaire bewerking (linksdraaiend) selecteren





Circulaire bewerking (rechtsdraaiend) selecteren

met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Circulaire bewerking

Het gereedschap verplaatst zich in een cirkel van **startpunt X, Z** met voedingssnelheid naar **eindpunt X2, Z2** en blijft aan het einde van de cyclus staan.

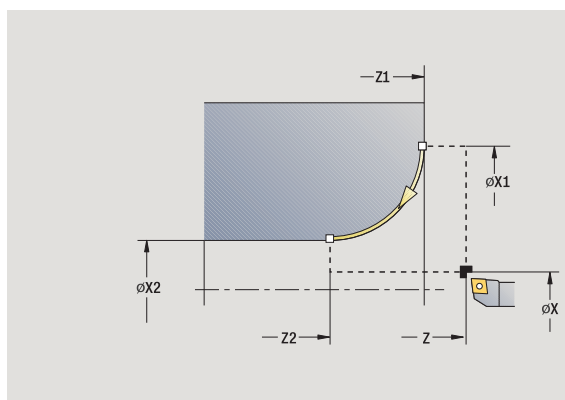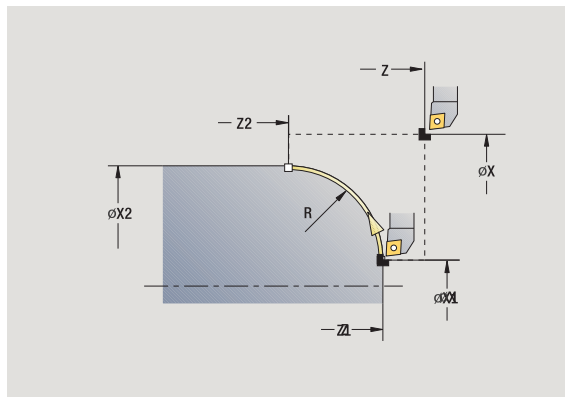

Contour rond (met terugloop)

Het gereedschap nadert, voert de snijgang cirkelvormig uit en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt (zie afbeeldingen). Er wordt rekening gehouden met de snijkantradiuscorrectie.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour (bij "met terugloop")
X2, Z2	Eindpunt contour
R	afrondingsradius
G47	Veiligheidsafstand (bij "met terugloop")
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Verplaatst asparallel van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2 Beweegt met voedingsnelheid in een cirkel naar **eindpunt X2, Z2**
- 3 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

Afkanting



Aparte snijgangen selecteren





Afkanting selecteren

met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Afkanting

De cyclus maakt een ten opzichte van de contourhoek gedimensioneerde afkanting. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.

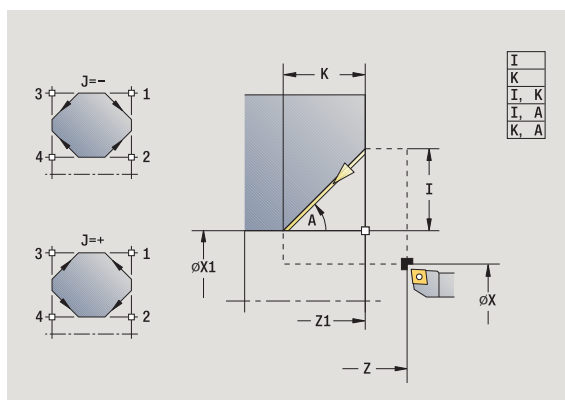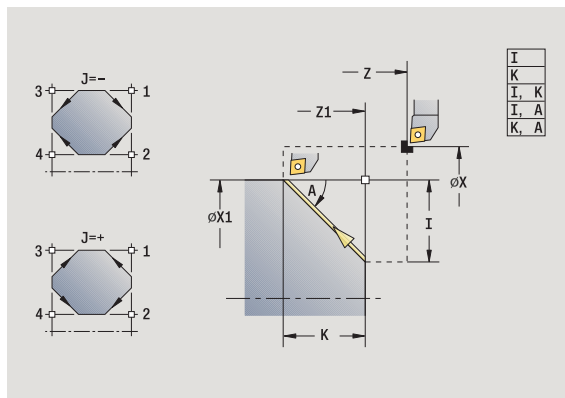

Contour afkanting (met terugloop)

Het gereedschap nadert, maakt de ten opzichte van de contourhoek gedimensioneerde afkanting en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt. Er wordt rekening gehouden met de snijkantradiuscorrectie.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
A	Beginhoek: hoek van de afkanting (bereik: $0^\circ < A < 90^\circ$)
I, K	Afkantingsbreedte (in X, Z)
J	Elementpositie (default: 1) – het voor-teken bepaalt de verspaningsrichting (zie helpscherm).
G47	Veiligheidsafstand (bij "met terugloop")
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Parametercombinaties voor de afkanting:

- I of K (afkanting 45°)
- I, K
- I, A of K, A

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Berekent het "begin- en eindpunt van de afkanting"
- 2 Verplaatst asparallel van startpunt naar "beginpunt afkanting"
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar "eindpunt afkanting"
- 4 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

Afronding



Aparte snijgangen selecteren





Afronding selecteren

met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

Afronding

De cyclus maakt een ten opzichte van de contourhoek gedimensioneerde afronding. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.

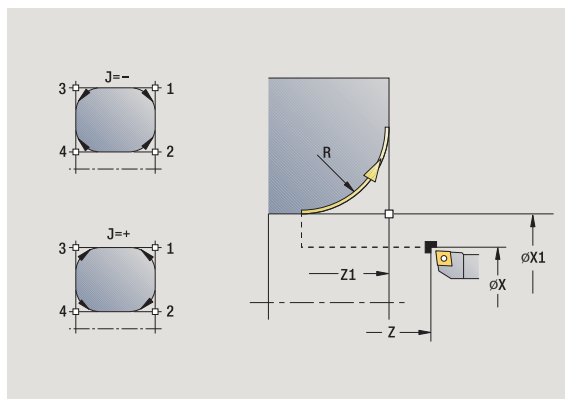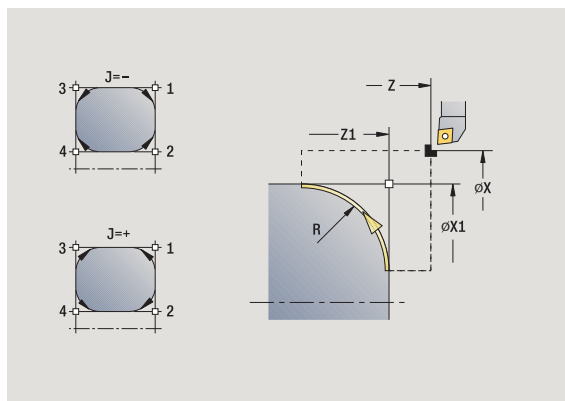

Contour afronding (met terugloop)

Het gereedschap nadert, maakt de ten opzichte van de contourhoek gedimensioneerde afronding en keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt. Er wordt rekening gehouden met de snijkantradiuscorrectie.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
R	Afrondingsradius
J	Elementpositie (default: 1) – het voorteken bepaalt de verspaningsrichting (zie helpscherm).
G47	Veiligheidsafstand (bij "met terugloop")
T	Revolverplaatsnummer
G14	Gereedschapswisselpositie (bij "met terugloop")
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoering van cyclus bij "met terugloop"

- 1 Berekent het "begin- en eindpunt van de afronding"
- 2 Verplaatst asparallel van startpunt naar "beginpunt afronding"
- 3 Beweegt met voedingssnelheid in een cirkel naar "eindpunt afronding"
- 4 Zet vrij en keert asparallel terug naar het startpunt

M-functies

Machinefuncties (M-functies) worden pas uitgevoerd nadat **Cyclusstart** is gekozen. Met de softkey **M-LIJST** kunt u een overzicht van de beschikbare M-functies openen. De betekenis van de M-functie is te vinden in het machinehandboek.

M-FUNCTIE



Aparte snijgangen selecteren



M-functie selecteren

M-functienummer invoeren

Invoer
klaar

Invoer afsluiten



Op Cyclusstart drukken

SPILSTOP M19 (SPILPOSITIONERING)



Aparte snijgangen selecteren



M-functie selecteren

Spindel-
Stop M19

M19 inschakelen

Stilzethoek invoeren

Invoer
klaar

Invoer afsluiten



Op Cyclusstart drukken

4.4 Verspaningscycli



Met de verspaningscycli kunnen eenvoudige contouren in de **normale werkstand** en ingewikkelde contouren in de **uitgebreide werkstand** worden voor- en nabewerkt.

Met de ICP-verspaningscycli worden met **ICP** beschreven contouren bewerkt zie "ICP-contouren" op pagina 376.




- **Snede-opdeling:** de CNC PILOT berekent een aanzet, die \leq **diepte-instelling P** is. Een "nadraaisnede" is overbodig.
- **Overmaten:** met overmaten wordt rekening gehouden in de "uitgebreide werkstand".
- **Snijkantradiuscorrectie:** wordt uitgevoerd
- **Veiligheidsafstand** na een snede:
 - Normale werkstand: 1 mm
 - Uitgebreide werkstand: wordt afzonderlijk ingesteld voor bewerking aan binnen- en buitenzijde (zie "Lijst van user parameters" op pagina 547).

Verspanings- en voedingsrichting voor verspaningscycli

De CNC PILOT bepaalt de verspanings- en voedingsrichting aan de hand van de cyclusparameters.

- **Normale werkstand:** de parameters Startpunt X, Z (handbediening: Actuele gereedschapspositie) en Begin contour X1/einde contour Z2 zijn bepalend.
- **Uitgebreide werkstand:** de parameters Beginpunt contour X1, Z1 en Eindpunt contour X2, Z2 zijn bepalend.
- **ICP-cycli:** de parameters Startpunt X, Z (handbediening: "Actuele gereedschapspositie") en Startpunt van de ICP-contour zijn bepalend.

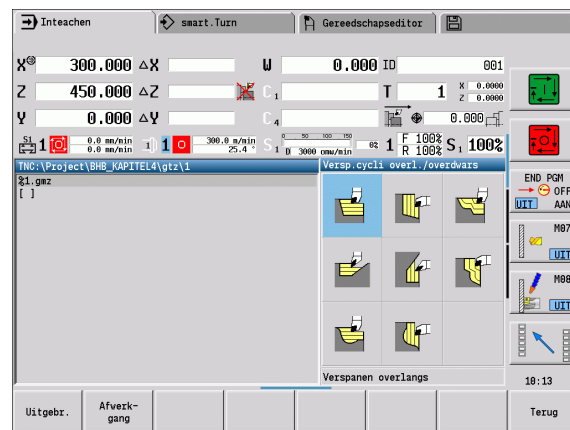

Verspaningscycli	Symbol
Verspanen overlangs/overdwars Voorbewerkings- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige contouren	 
Insteken overlangs/overdwars Voorbewerkings- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige insteekcontouren	 
Parallel aan contour (ICP-contour) overlangs/overdwars Voorbewerkings- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren (snijlijnen parallel aan bewerkt werkstuk)	 
ICP-verspanen overlangs/overdwars Voorbewerkings- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren	 

Gereedschapspositie

U moet rekening houden met de gereedschapspositie (startpunt X, Z), voordat u een cyclus van de uitgebreide verspaningscycli gaat uitvoeren. De regels zijn van toepassing op alle verspanings- en voedingsrichtingen en op voor- en nabewerking (zie voorbeelden voor cycli overlangs)

- Het startpunt mag zich niet in het gearceerde gebied bevinden.
- Het verspaningsgedeelte begint bij **startpunt X, Z**, wanneer het gereedschap zich "voor" het contourgedeelte bevindt. Als dit niet het geval is, wordt alleen het gedefinieerde contourgedeelte verspaand.
- Als bij een bewerking aan de binnenzijde het **startpunt X, Z** boven de hartlijn ligt, wordt alleen het gedefinieerde contourgedeelte verspaand.


(A = beginpunt contour X1, Z1; E = eindpunt contour X2, Z2)

Contourvormen

Contourelementen bij verspaningscycli


Normale werkstand

Rechthoekig gedeelte verspanen

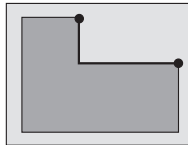


Uitgebreide werkstand

Afkanting aan het begin van de contour

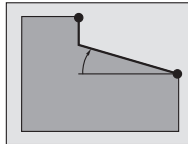


Uitgebreide werkstand

Afkanting aan het einde van de contour

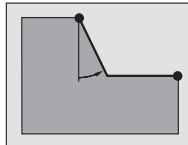




Uitgebreide werkstand

Afkantingen aan het begin en einde van de contour met een hoek $\geq 45^\circ$

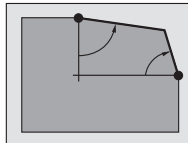

Uitgebreide werkstand


Een afkanting (door invoer van beginpunt contour, eindpunt contour en beginhoek)

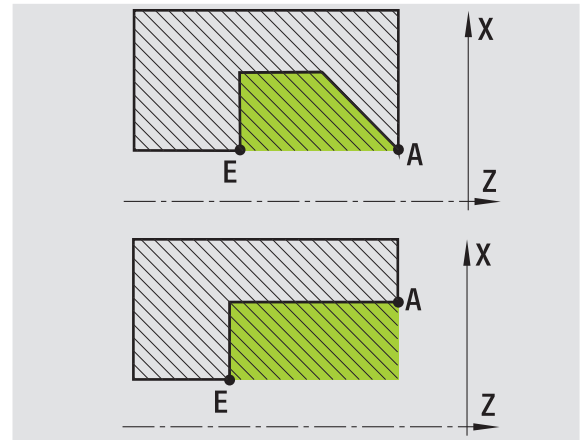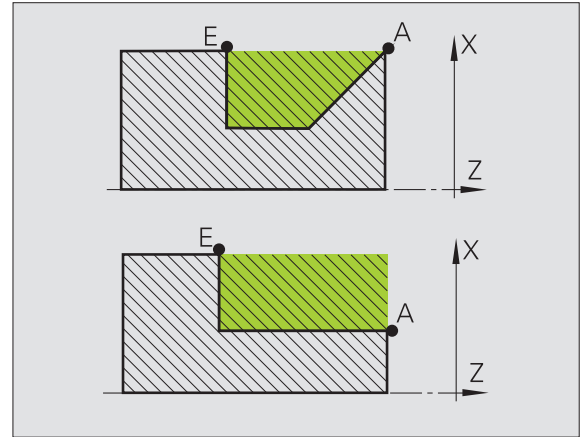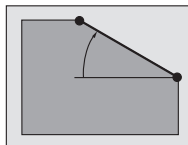

Contourelementen bij verspaningscycli


Uitgebreide werkstand

Afronding

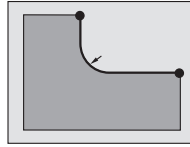


Uitgebreide werkstand

Afkanting (of afronding) aan het einde van de contour

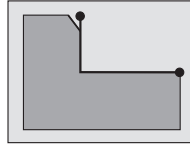


Normale werkstand

Verspanen bij neergaande contour

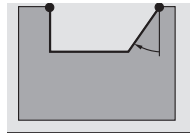


Normale werkstand

Afkanting aan het einde van de contour

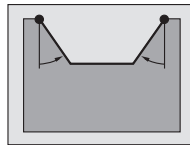


Uitgebreide werkstand

Afronding van de bodem van de contour (in beide hoeken)

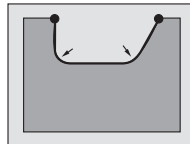


Uitgebreide werkstand

Afkanting (of afronding) aan het begin van de contour

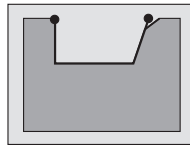

Uitgebreide werkstand

Afkanting (of afronding) aan het einde van de contour

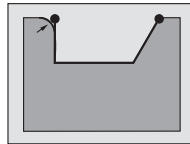

Verspanen overlans



Versp.cycli overl./overdwars selecteren





Verspanen overlans selecteren

Met de cyclus wordt de rechthoek vóórbewerkt die wordt beschreven met **startpunt** en **beginpunt X1/eindpunt Z2**.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1	Beginpunt contour
Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding
	■ 0: met elke snede
	■ 1: met de laatste snede
	■ 2: geen afrondingsnede
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

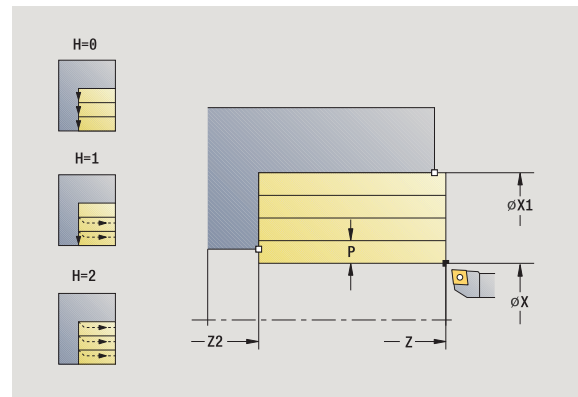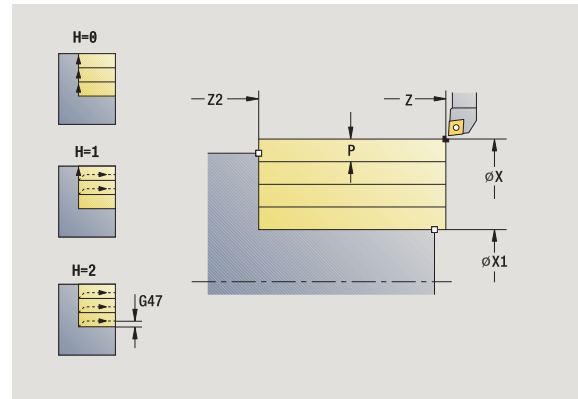

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2** Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3** Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 4** Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat **beginpunt X1** bereikt is
- 7** Keert diagonaal terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen overdwers



Versp.cycli over1./overdwers selecteren





Verspanen overdwers selecteren

Met de cyclus wordt de rechthoek voorbewerkt die wordt beschreven met **startpunt** en **beginpunt Z1/eindpunt X2**.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
Z1	Beginpunt contour
X2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

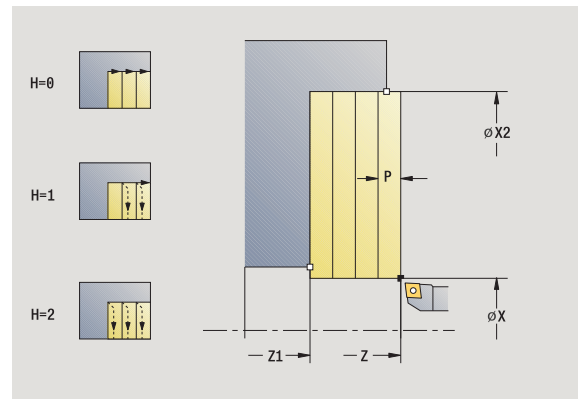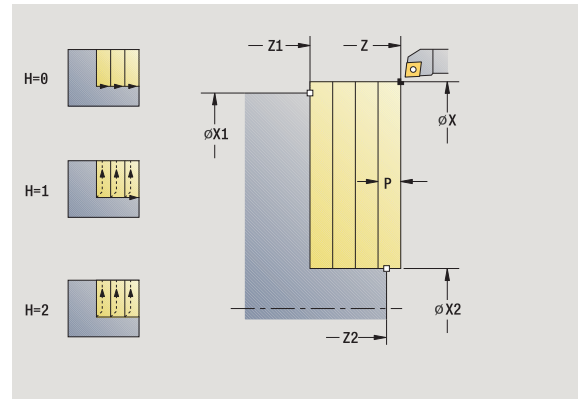

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2 Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3 Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2**
- 4 Afhankelijk van de **contourafrondding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 5 Keert terug en zet opnieuw aan
- 6 Herhaalt 3...5 totdat **beginpunt Z1** bereikt is
- 7 Keert diagonaal terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen overlans - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Verspanen overlans selecteren



Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Met de cyclus wordt het gedeelte voorbewerkt dat wordt beschreven met **startpunt** en **beginpunt X1/eindpunt Z2**, waarbij houdt rekening wordt gehouden met de overmaten.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
I, K	Overmaat X, Z
H	Contourafronding
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $B > 0$: afrondingsradius ■ $B < 0$: breedte van de afkanting
BP	Pauseduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.

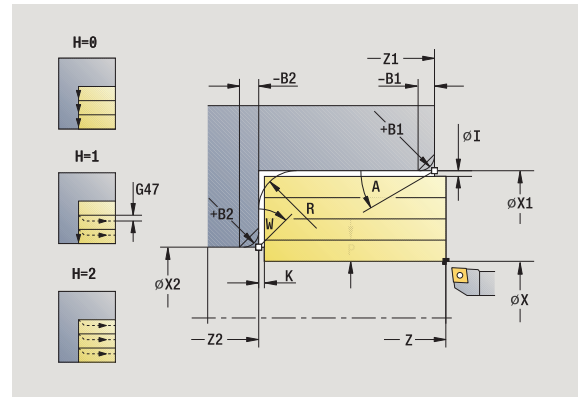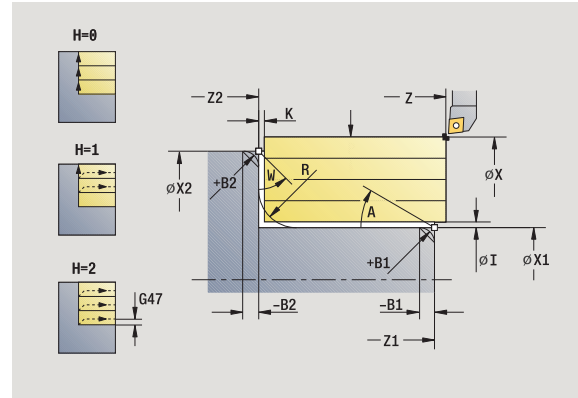

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour
- BP:pauzeduur
- BF:voedingsduur
- WS:hoek van de afkanting aan het begin van de contour (nog niet geïmplementeerd)
- WE:hoek van de afkanting aan het einde van de contour (nog niet geïmplementeerd)

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2** Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2** of naar een optioneel contourelement
- 4** Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat **beginpunt X1** bereikt is
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen overdwers - uitgebreid



Versp.cycli over1./overdwers selecteren



Verspanen overdwers selecteren



Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Met de cyclus wordt het gedeelte voorbewerkt dat wordt beschreven met **startpunt** en **beginpunt Z1/eindpunt X2**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
I, K	Overmaat X, Z
H	Contourafronding
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $B > 0$: afrondingsradius ■ $B < 0$: breedte van de afkanting
BP	Pauseduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.

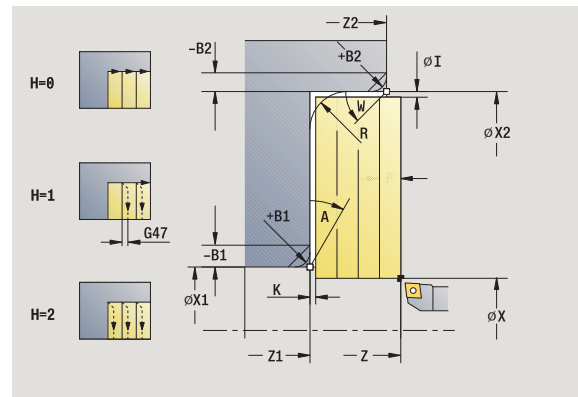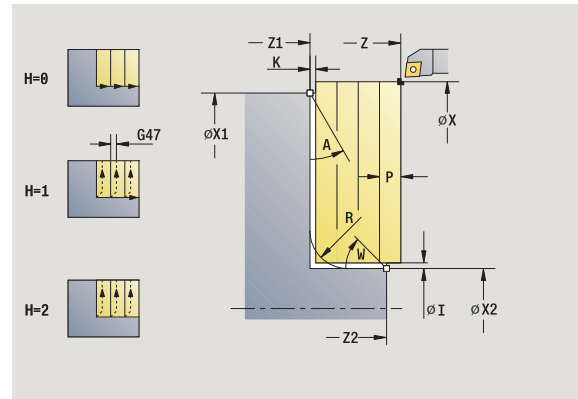

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour
- BP:pauzeduur
- BF:voedingsduur
- WS:hoek van de afkanting aan het begin van de contour (nog niet geïmplementeerd)
- WE:hoek van de afkanting aan het einde van de contour (nog niet geïmplementeerd)

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2** Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2** of naar een optioneel contourelement
- 4** Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat **beginpunt Z1** bereikt is
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen afwerken overlangs



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Verspanen overlangs selecteren

Afwerk-
gang

Softkey Afwerkgang inschakelen

Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt X1** tot **eindpunt Z2**.



Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.



Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1	Beginpunt contour
Z2	Eindpunt contour
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst in dwarsrichting van startpunt naar **beginpunt X1**
- 2 Bewerkt eerst overlangs en daarna overdwars na
- 3 Keert overlangs terug naar het startpunt
- 4 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

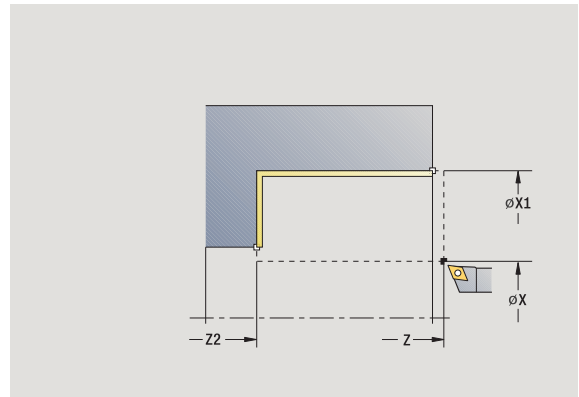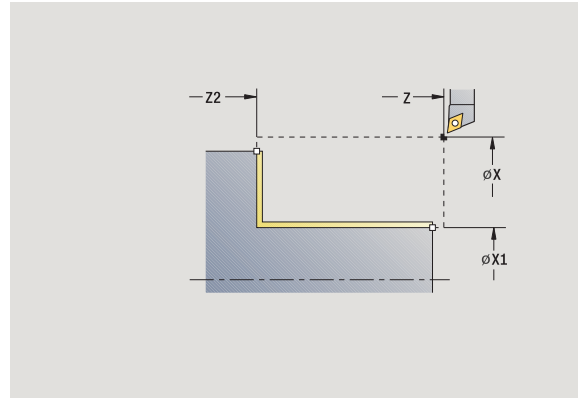

Verspanen afwerken overdwers



Versp.cycli overl./overdwers selecteren



Verspanen overdwers selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen

Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt Z1** tot **eindpunt X2**.



Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.



Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
Z1	Beginpunt contour
X2	Eindpunt contour
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst in langsrichting van startpunt naar **beginpunt Z1**
- 2 Bewerkt eerst overdwers en daarna overlans na
- 3 Keert overdwers terug naar het startpunt
- 4 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

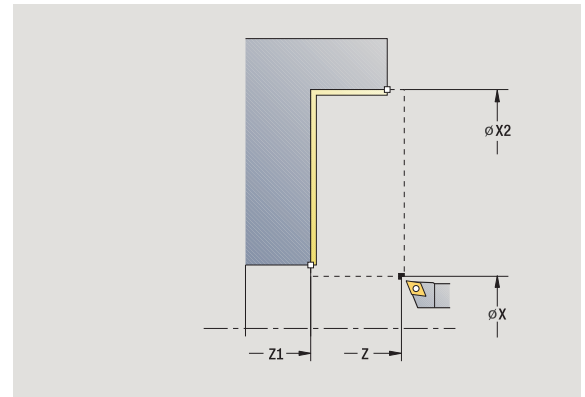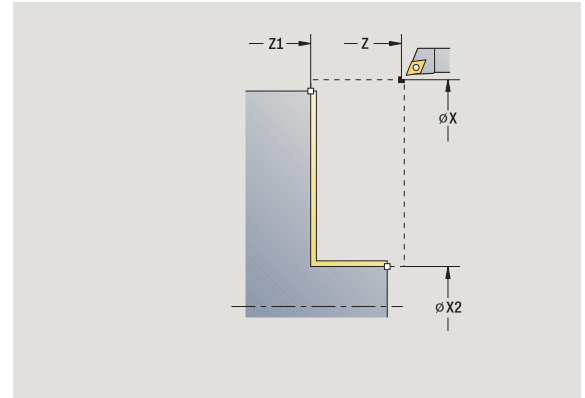

Verspanen afwerken overlans - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Verspanen overlans selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**.



Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

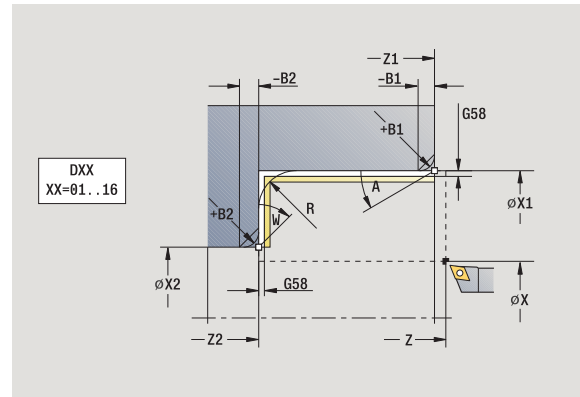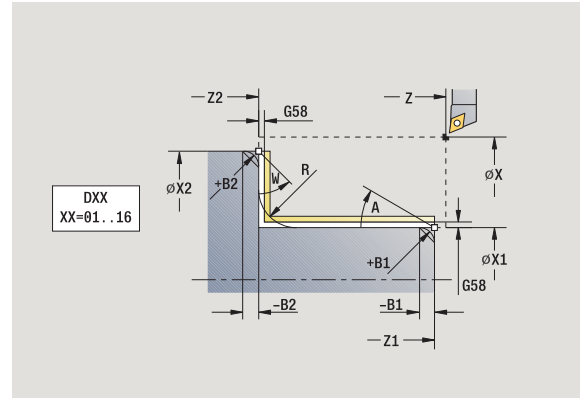

- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afroning
- B1:afkanting/afroning aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afroning aan het einde van de contour
- WS:hoek van de afkanting aan het begin van de contour (nog niet geïmplementeerd)
- WE:hoek van de afkanting aan het einde van de contour (nog niet geïmplementeerd)

Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst in dwarsrichting van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2** Bewerkt het contourgedeelte na van **beginpunt X1, Z1** tot **eindpunt X2, Z2** en houdt daarbij rekening met de optionele contourelementen
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling **G14 degereedchapswisselpositie**

Verspanen afwerken overdwers - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Verspanen overdwars selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**.



Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

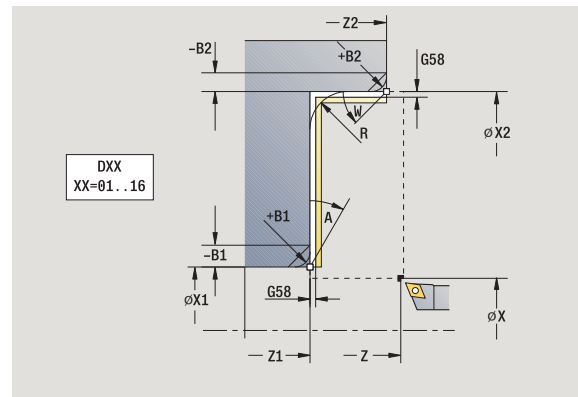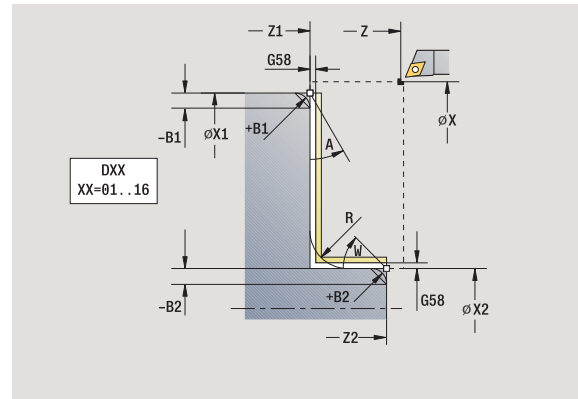

- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour
- WS: hoek van de afkanting aan het begin van de contour (nog niet geïmplementeerd)
- WE: hoek van de afkanting aan het einde van de contour (nog niet geïmplementeerd)

Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst in langsrichting van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2** Bewerkt het contourgedeelte na van **beginpunt X1, Z1** tot **eindpunt X2, Z2** en houdt daarbij rekening met de optionele contourelementen
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken overlangs



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overlangs selecteren

Met de cyclus wordt het gedeelte vóór bewerkt dat wordt beschreven met **beginpunt contour**, **eindpunt contour** en **insteekhoek**.





- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
A	Insteekhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

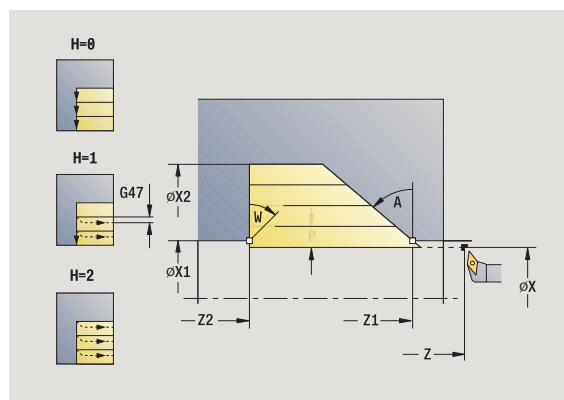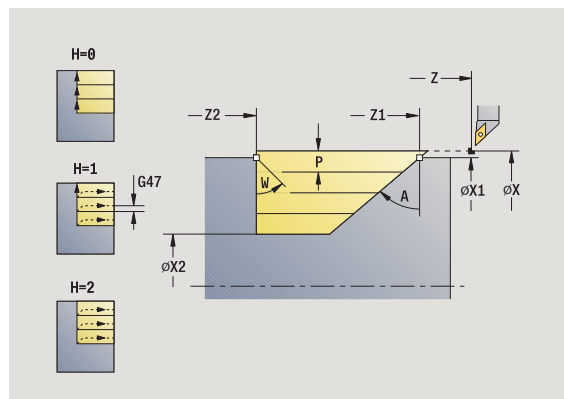

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Steekt met gereduceerde voeding met **insteekhoek A** in
- 4 Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2** of naar de met **eindhoek W** gedefinieerde afkanting
- 5 Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7 Herhaalt 3...6 totdat **eindpunt contour X2** bereikt is
- 8 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen, insteken overdwers



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overdwers selecteren

Met de cyclus wordt het gedeelte voorbereid dat wordt beschreven met **beginpunt contour**, **eindpunt contour** en **insteekhoek**.





- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
A	Insteekhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

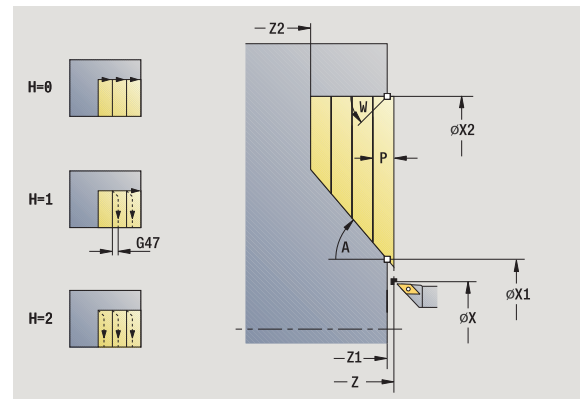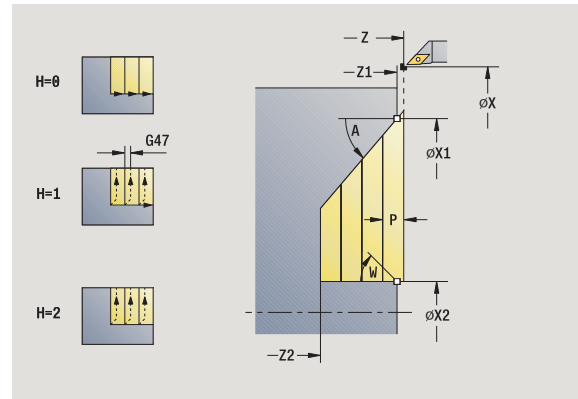

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Steekt met gereduceerde voeding met **insteekhoek A** in
- 4 Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2** of naar de met **eindhoek W** gedefinieerde afkanting
- 5 Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7 Herhaalt 3...6 totdat **eindpunt contour Z2** bereikt is
- 8 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen, insteken overlangs - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overlangs selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen



Met de cyclus wordt het gedeelte voorbewerkt dat wordt beschreven met **beginpunt contour**, **eindpunt contour** en **insteekhoek**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding
	■ 0: met elke snede
	■ 1: met de laatste snede
	■ 2: geen afrondingssnede
I, K	Overmaat X, Z
R	Afronding
A	Insteechoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoek – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauseduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

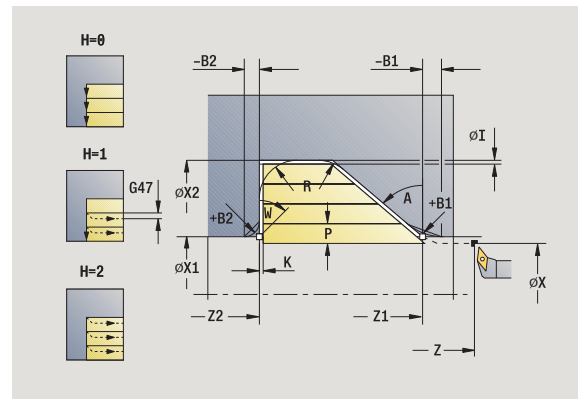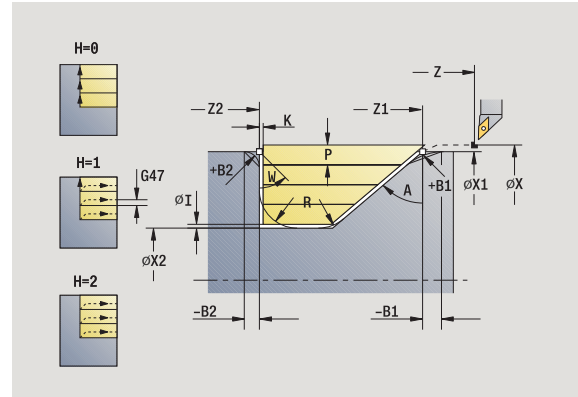

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour
- BP:pauzeduur
- BF:voedingsduur

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2** Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3** Steekt met gereduceerde voeding met **insteekhoek A** in
- 4** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2** of naar een optioneel contourelement
- 5** Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6** Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7** Herhaalt 3...6 totdat **eindpunt X2** bereikt is
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken overdwers - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overdwers selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen



Met de cyclus wordt het gedeelte voorbewerkt dat wordt beschreven met **beginpunt contour**, **eindpunt contour** en **insteekhoek**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
I, K	Overmaat X, Z
R	Afronding
A	Insteechoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoek – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauseduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

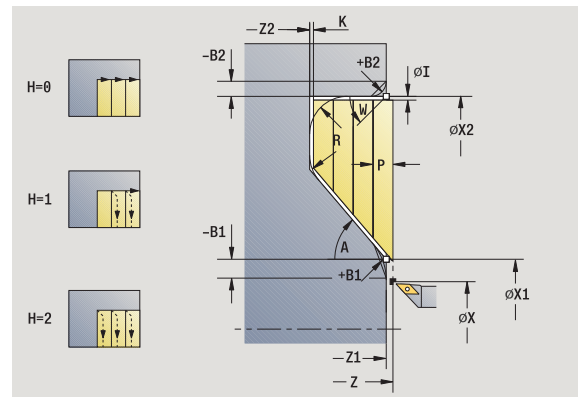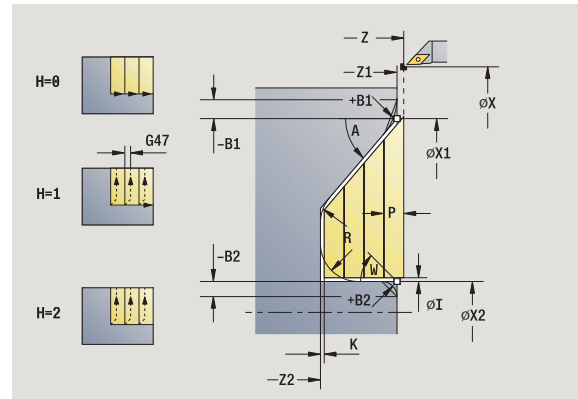

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour
- BP:pauzeduur
- BF:voedingsduur

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2** Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3** Steekt met gereduceerde voeding met **insteekhoek A** in
- 4** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2** of naar een optioneel contourelement
- 5** Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6** Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7** Herhaalt 3...6 totdat **eindpunt Z2** bereikt is
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken en afwerken overlans



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overlans selecteren

Afwerk-
gang

Softkey Afwerkgang inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**. Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
A	Insteeckhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

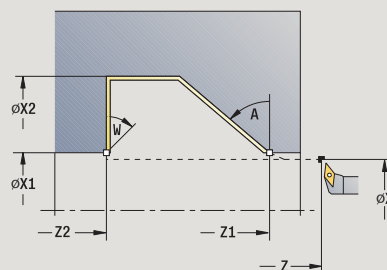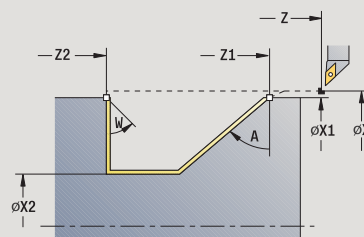

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none">■ Hoofdaandrijving■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst in dwarsrichting van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2 Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 4 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken afwerken overdwers



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overdwers selecteren



Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen

Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**. Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

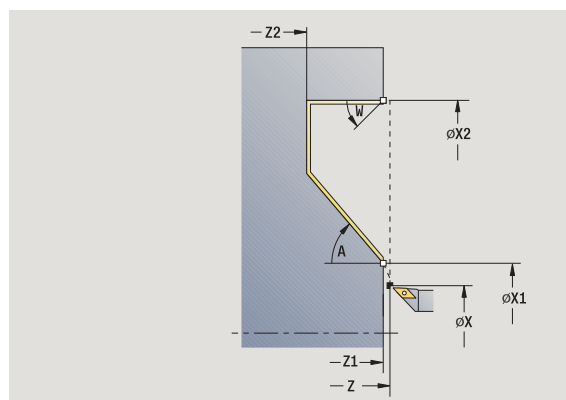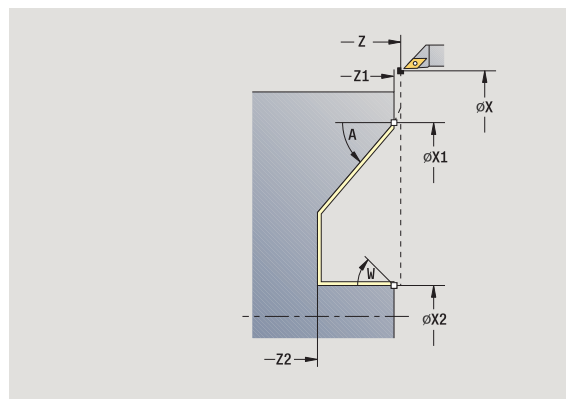

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
A	Insteeekhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkantung aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst in dwarsrichting van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2 Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 4 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken afwerken overlangs - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



Insteken overlangs selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouurgedeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
A	Insteekhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

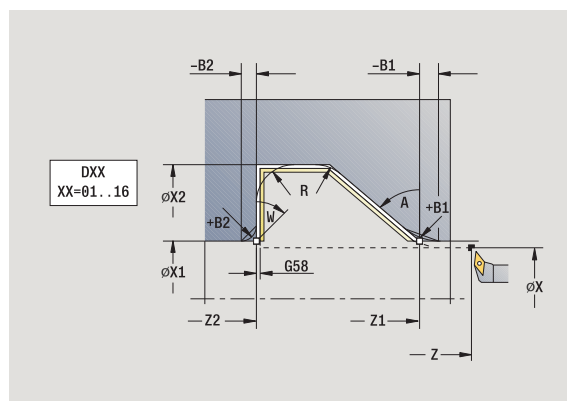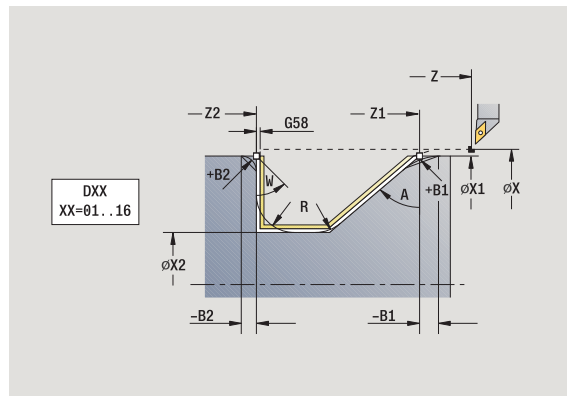

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst asparallel van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**
- 2 Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na en houdt daarbij rekening met optionele contourelementen
- 3 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, insteken afwerken overdwers - uitgebreid



Versp.cycli overl./overdwers selecteren



Insteken overdwers selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt van **beginpunt contour** tot **eindpunt contour**. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
A	Insteekhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
W	Eindhoeck – afkanting aan einde van contour (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afroning (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

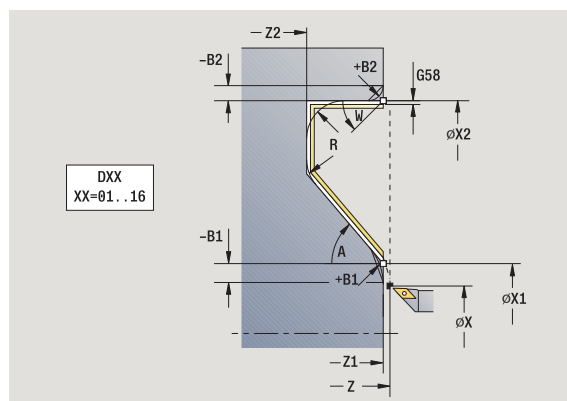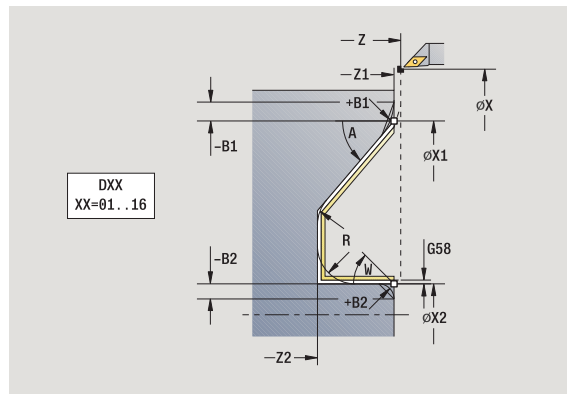

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1 Verplaatst asparallel van startpunt naar **beginpunt X1, Z1**.
- 2 Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na en houdt daarbij rekening met optionele contourelementen
- 3 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Verspanen, ICP-parallel aan contour overlangs



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-par.a.contour overlangs selecteren

Met de cyclus wordt het gedefinieerde gedeelte parallel aan de contour voorbereikt.



- Met de cyclus wordt parallel aan de contour voorbereikt afhankelijk van **overmaat onbewerkt werkstuk J** en **type snijlijnen H**:
 - $J=0$: het gedeelte dat wordt beschreven met "X, Z" en de ICP-contour, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.
 - $J>0$: het gedeelte dat wordt beschreven door de ICP-contour (met overmaten) en de **overmaat onbew. werkstuk J**.
- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.






Let op: Botsingsgevaar!

Overmaat onbew. werkstuk $J>0$: gebruik als aanzetdiepte **P** de kleinere aanzet, als op basis van de snijkantgeometrie de maximale aanzet in langs- en dwarsrichting verschillend is.


Cyclusparameters

- X, Z Startpunt
- FK ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
- P Aanzetdiepte – wordt afhankelijk van "J" verwerkt
- $J=0$: P is de maximale aanzetdiepte. De cyclus reduceert de aanzetdiepte, als de geprogrammeerde voeding op basis van de snijkantgeometrie in dwars- of langsricting niet mogelijk is.
 - $J>0$: P is de aanzetdiepte. Deze aanzet wordt in langs- en dwarsrichting toegepast.
- H Type snijlijnen – de cyclus verspaant
- 0: met constante spaandiepte
 - 1: met equidistante snijlijnen
- I, K Overmaat X, Z

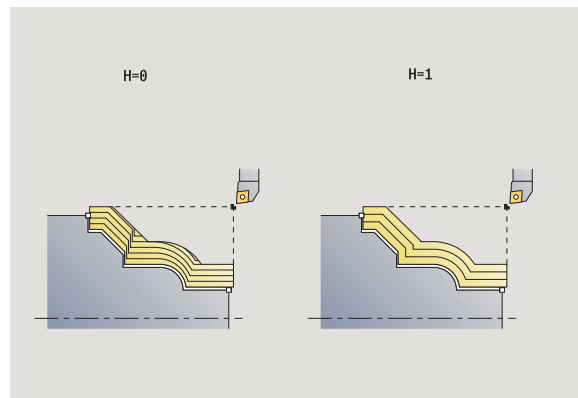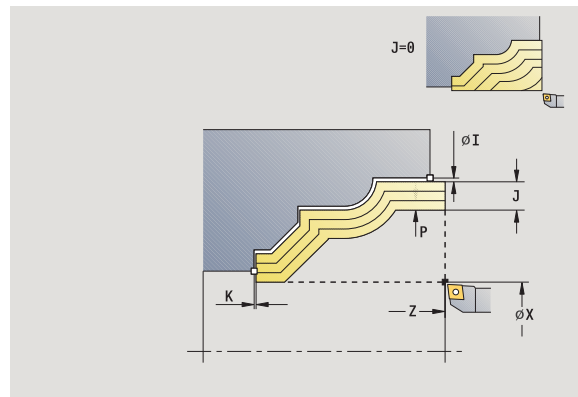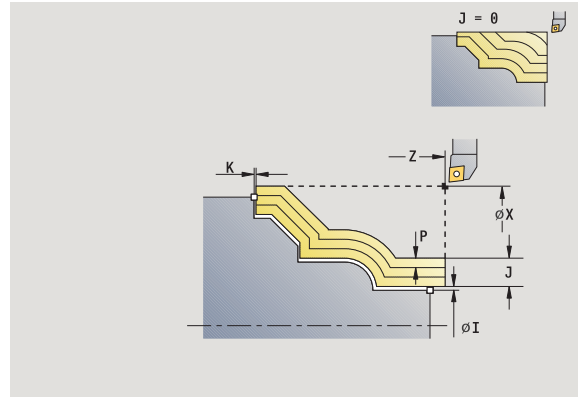

J	Overmaat onbew. werkstuk – de cyclus verspaant <ul style="list-style-type: none"> ■ J=0: vanaf de gereedschapspositie ■ J>0: het door de overmaat van het onbewerkte werkstuk beschreven bereik
HR	Hoofdbewerkingsrichting vastleggen
SX, SZ	Snijbegrenzingen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
A	Naderingshoek (referentie: Z-as) – (default: parallel aan Z-as)
W	Vrijzethoek (referentie: Z-as) – (default: orthogonaal aan Z-as)
XA, ZA	Beginpunt onbewerkt werkstuk (alleen actief als geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd): <ul style="list-style-type: none"> ■ XA, ZA niet geprogrammeerd: de contour van het onbewerkte werkstuk wordt berekend uit de gereedschapspositie en ICP-contour. ■ XA, ZA geprogrammeerd: definitie van het hoekpunt van de contour van het onbewerkte werkstuk.
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

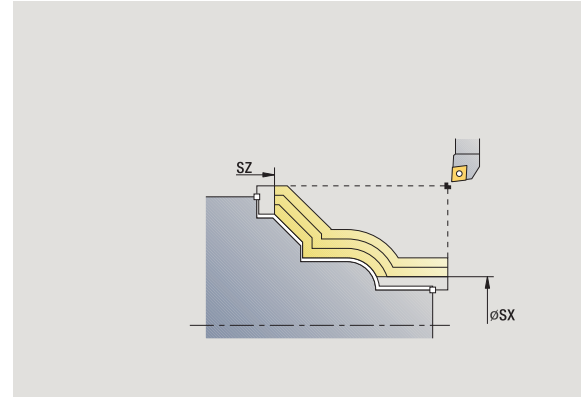

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet), waarbij rekening wordt gehouden met de **overmaat onbew. werkstuk J** en het **type snijlijnen H**
 - $J=0$: er wordt rekening gehouden met de snijkantgeometrie. Daardoor kunnen in langs- en dwarsrichting verschillende aanzetten ontstaan.
 - $J>0$: in langs- en dwarsrichting wordt dezelfde aanzet toegepast.
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Verspaant in overeenstemming met de berekende snede-opdeling
- 4 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 5 Herhaalt 3...4 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen, ICP-parallel aan contour overdwars



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-par.a.contour overdwars selecteren

Met de cyclus wordt het gedefinieerde gedeelte parallel aan de contour voorbewerkt.



- Met de cyclus wordt **parallel aan de contour** voorbewerkt, afhankelijk van **overmaat onbew. werkstuk J** en **type snijlijnen H**:
- $J=0$: het gedeelte dat wordt beschreven met "X, Z" en de ICP-contour, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.
- $J>0$: het gedeelte dat wordt beschreven door de ICP-contour (met overmaten) en de **overmaat onbew. werkstuk J**.
- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.






Let op: Botsingsgevaar!

Overmaat onbew. werkstuk $J>0$: gebruik als **aanzetdiepte P** de kleinere aanzet, als op basis van de snijkantgeometrie de maximale aanzet in langs- en dwarsrichting verschillend is.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Aanzetdiepte – wordt afhankelijk van "J" verwerkt <ul style="list-style-type: none"> $J=0$: P is de maximale aanzetdiepte. De cyclus reduceert de aanzetdiepte, als de geprogrammeerde voeding op basis van de snijkantgeometrie in dwars- of langsrichting niet mogelijk is. $J>0$: P is de aanzetdiepte. Deze aanzet wordt in langs- en dwarsrichting toegepast.
H	Type snijlijnen – de cyclus verspaant <ul style="list-style-type: none"> 0: met constante spaandiepte 1: met equidistante snijlijnen
I, K	Overmaat X, Z
J	Overmaat onbew. werkstuk – de cyclus verspaant <ul style="list-style-type: none"> $J=0$: vanaf de gereedschapspositie $J>0$: het door de overmaat van het onbewerkte werkstuk beschreven bereik
HR	Hoofdbewerkingsrichting vastleggen
SX, SZ	Snijbegrenzungen (zie pagina 142)

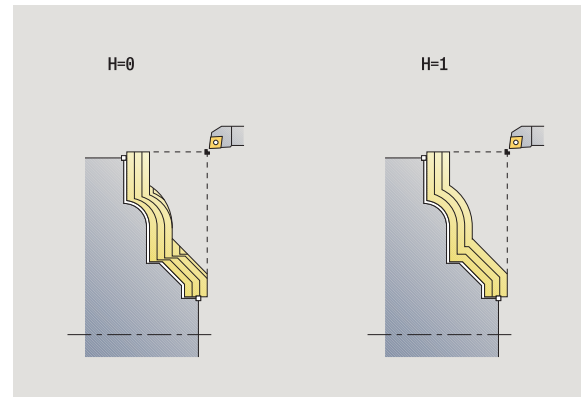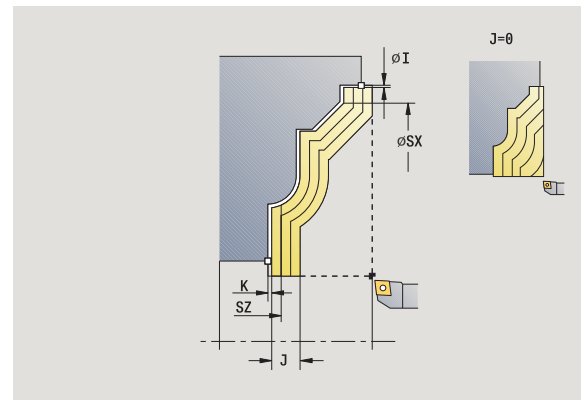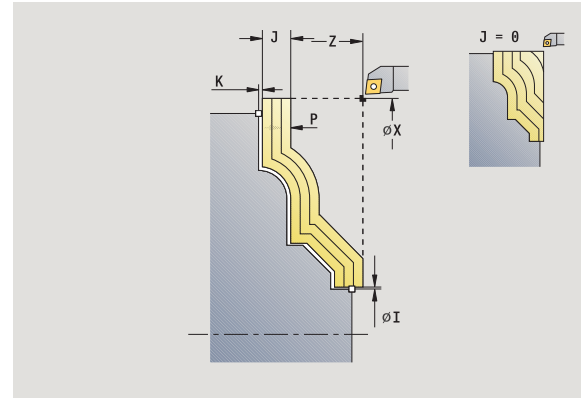


G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
XA, ZA	Beginpunt onbewerkt werkstuk (alleen actief als geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd): <ul style="list-style-type: none"> ■ XA, ZA niet geprogrammeerd: de contour van het onbewerkte werkstuk wordt berekend uit de gereedschapswisselpositie en ICP-contour. ■ XA, ZA geprogrammeerd: definitie van het hoekpunt van de contour van het onbewerkte werkstuk.
A	Naderingshoek (referentie: Z-as) – (default: orthogonaal aan Z-as)
W	Vrijzethoek (referentie: Z-as) – (default: parallel aan Z-as)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet), waarbij rekening wordt gehouden met **overmaat onbew. werkstuk J**
 - $J=0$: er wordt rekening gehouden met de snijkantgeometrie. Daardoor kunnen in langs- en dwarsrichting verschillende aanzetten ontstaan.
 - $J>0$: in langs- en dwarsrichting wordt dezelfde aanzet toegepast.
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Verspaant in overeenstemming met de berekende snede-opdeling
- 4 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 5 Herhaalt 3...4 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

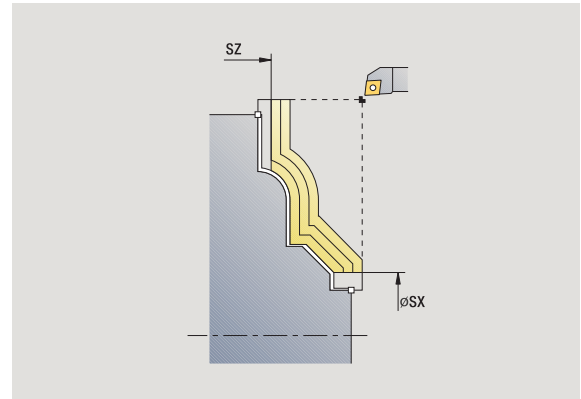

Verspanen, ICP-parallel aan contour afwerken overlangs



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-par.a.contour overlangs selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



De cyclus bewerkt het contourgedeelte na dat in de ICP-contour is beschreven. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
DI	Overmaat asparallel X
DK	Overmaat asparallel Z
SX, SZ	Snijbegrenzingen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

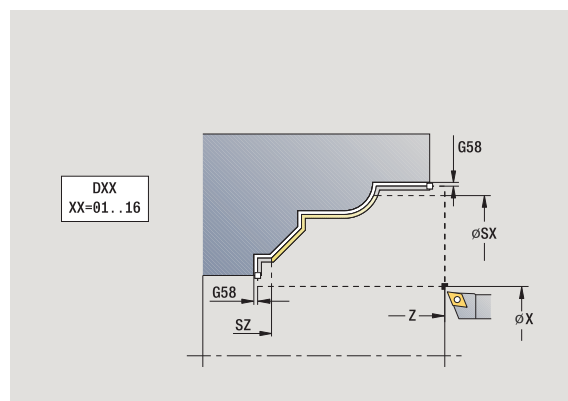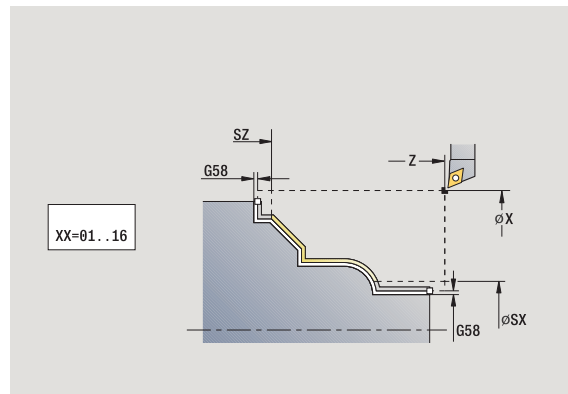

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none">■ Hoofdaandrijving■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst asparallel van startpunt naar startpunt van de ICP-contour
- 2** Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Verspanen, ICP-parallel aan contour afwerken overdwers



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-par.a.contour overdwars selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



De cyclus bewerkt het contourgedeelte na dat in de ICP-contour is beschreven. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
DI	Overmaat asparallel X
DK	Overmaat asparallel Z
SX, SZ	Snijbegrenzungen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

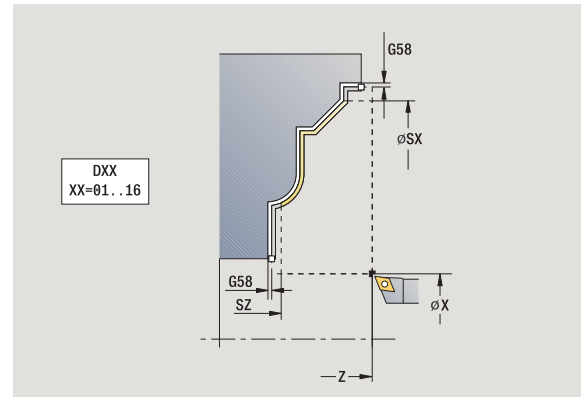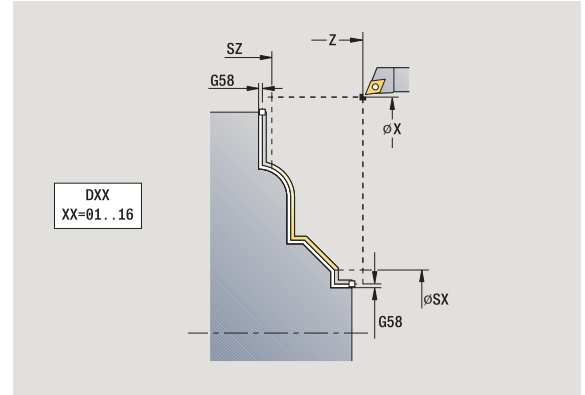

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none">■ Hoofdaandrijving■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst asparallel van startpunt naar startpunt van de ICP-contour
- 2** Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-verspanen overlangs



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-verspanen overlangs selecteren




De cyclus bewerkt het gedeelte voor dat wordt beschreven door het startpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
I, K	Overmaat X, Z
E	Insteekinstelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geen invoer: automatische voedingsreductie ■ E=0: geen insteken ■ E>0: gebruikte insteekvoeding
SX, SZ	Snijbegrenzings (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
A	Naderingshoek (referentie: Z-as) – (default: parallel aan Z-as)
W	Vrijzethoek (referentie: Z-as) – (default: orthogonaal aan Z-as)

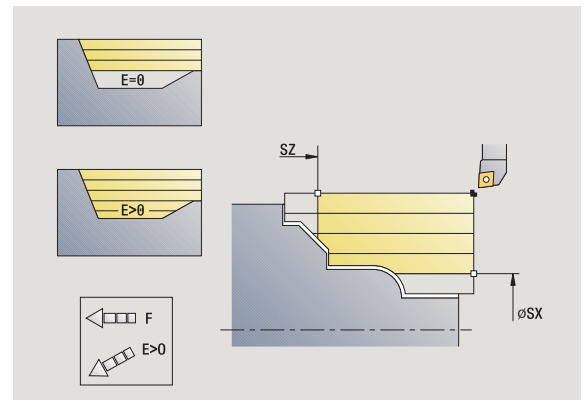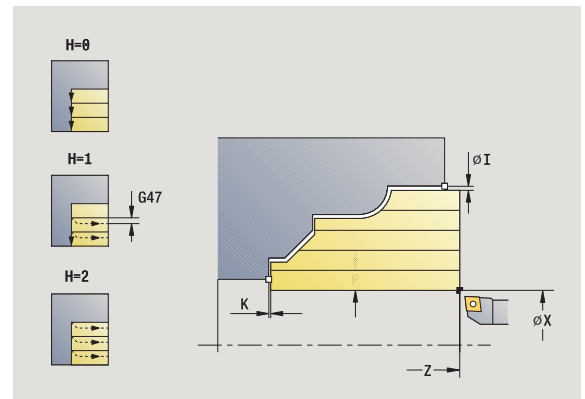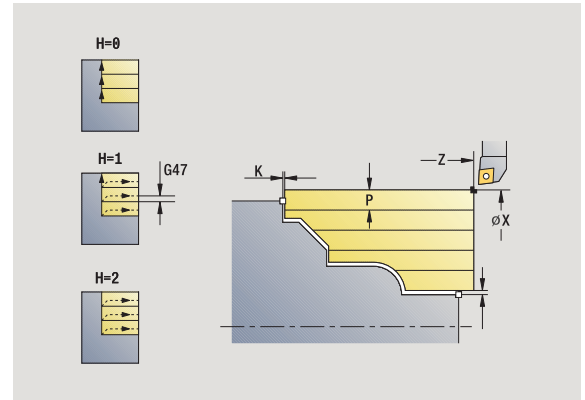

XA, ZA	<p>Beginpunt onbewerkt werkstuk (alleen actief als geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XA, ZA niet geprogrammeerd: de contour van het onbewerkte werkstuk wordt berekend uit de gereedschapspositie en ICP-contour. ■ XA, ZA geprogrammeerd: definitie van het hoekpunt van de contour van het onbewerkte werkstuk.
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	<p>Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:

voorbewerken

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Steekt bij neergaande contouren met gereduceerde voeding in
- 4 Verspaant in overeenstemming met de berekende snede-opdeling
- 5 Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7 Herhaalt 3...6 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 8 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-verspanen overdwers



Versp.cycli overl./overdwers selecteren



ICP-verspanen overdwers selecteren




De cyclus bewerkt het gedeelte voor dat wordt beschreven door het startpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.



- Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.
- Hoe steiler het gereedschap insteekt, des te meer wordt de voeding gereduceerd (max. 50%).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
H	Contourafronding <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: met elke snede ■ 1: met de laatste snede ■ 2: geen afrondingssnede
I, K	Overmaat X, Z
E	Insteekestelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geen invoer: automatische voedingsreductie ■ E=0: geen insteken ■ E>0: gebruikte insteekvoeding
SX, SZ	Snijbegrenzings (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Paauzduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.

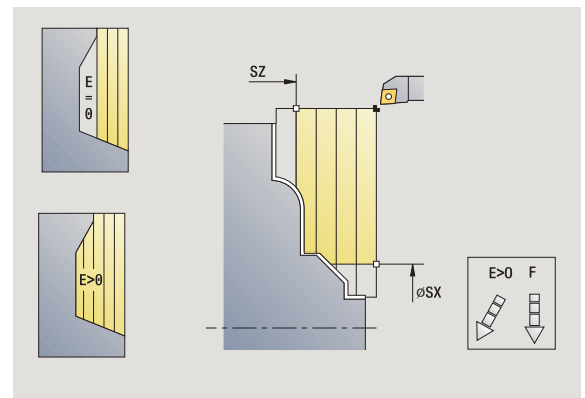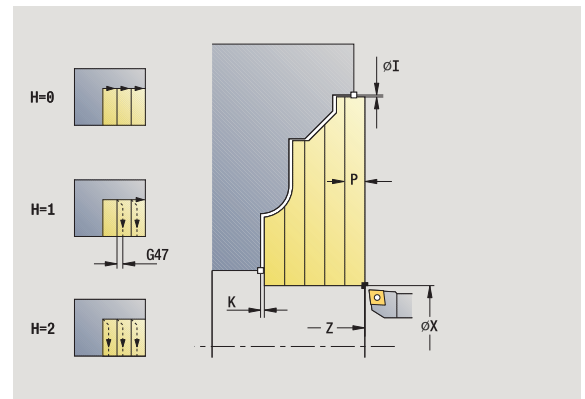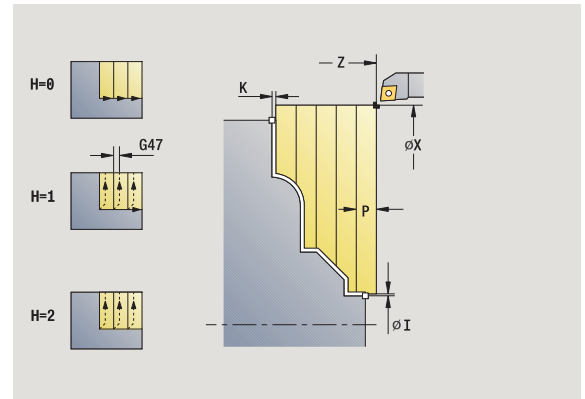

XA, ZA	<p>Beginpunt onbewerkt werkstuk (alleen actief als geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XA, ZA niet geprogrammeerd: de contour van het onbewerkte werkstuk wordt berekend uit de gereedschapspositie en ICP-contour. ■ XA, ZA geprogrammeerd: definitie van het hoekpunt van de contour van het onbewerkte werkstuk.
A	Naderingshoek (referentie: Z-as) – (default: orthogonaal aan Z-as)
W	Vrijzethoek (referentie: Z-as) – (default: parallel aan Z-as)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	<p>Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
voorbewerken

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling (aanzet)
- 2 Zet vanaf het startpunt asparallel aan voor de eerste snede.
- 3 Steekt bij neergaande contouren met gereduceerde voeding in
- 4 Verspaant in overeenstemming met de berekende snede-opdeling
- 5 Afhankelijk van de **contourafronding H**: wordt de contour vrijgezet.
- 6 Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 7 Herhaalt 3...6 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 8 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-verspanen afwerken overlans



Versp.cycli overl./overdwars selecteren



ICP-verspanen overlans selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



De cyclus bewerkt het contouurgedeelte na dat in de ICP-contour is beschreven. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
DI	Overmaat asparallel X
DK	Overmaat asparallel Z
SX, SZ	Snijbegrenzungen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

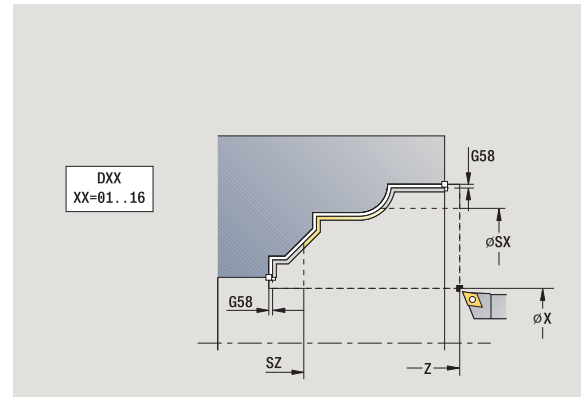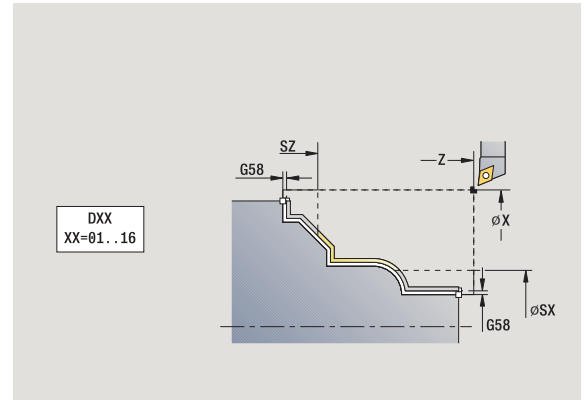

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst asparallel van startpunt naar startpunt van de ICP-contour
- 2** Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-verspanen afwerken overdwers



Versp.cycli overl./overdwers selecteren



ICP-verspanen overdwers selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen



De cyclus bewerkt het contougedeelte na dat in de ICP-contour is beschreven. Het gereedschap blijft aan het einde van de cyclus staan.



Het gereedschap steekt met de maximaal mogelijke hoek in, het restmateriaal blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
DXX	Additief correctienummer: 1-16 (zie pagina 142)
G58	Ov. parallel aan contour
DI	Overmaat asparallel X
DK	Overmaat asparallel Z
SX, SZ	Snijbegrenzingen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

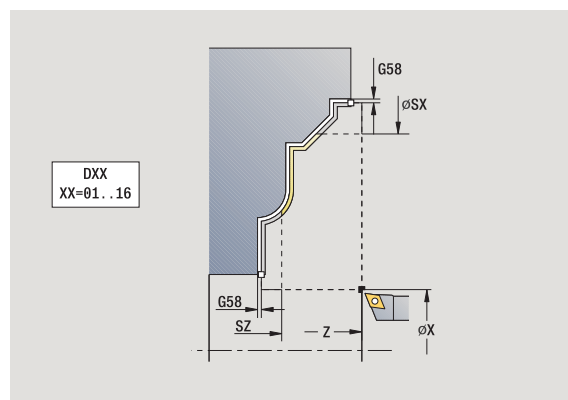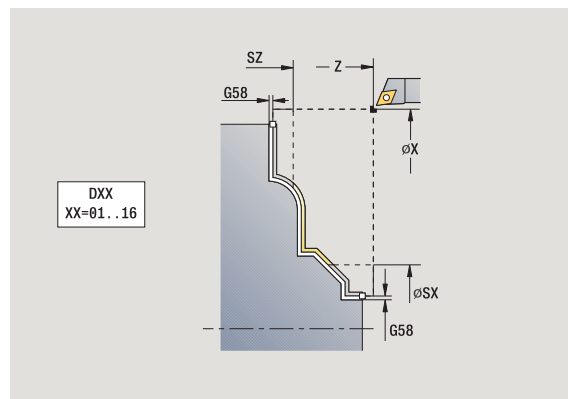

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**


Uitvoeren van cyclus

- 1** Verplaatst asparallel van startpunt naar startpunt van de ICP-contour
- 2** Bewerkt het gedefinieerde contourgedeelte na
- 3** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Voorbeelden van verspaningscycli

Voor- en nabewerken van een buitencontour

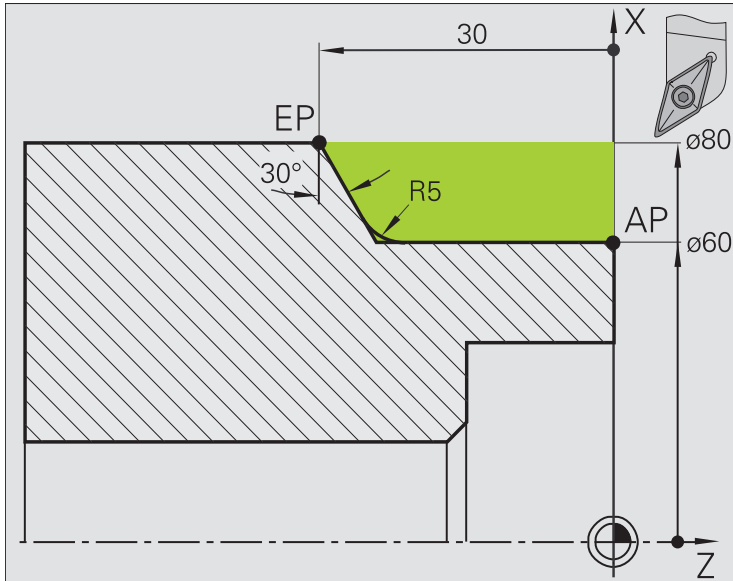



Het gemarkeerde gedeelte van **AP** (beginpunt contour) tot **EP** (eindpunt contour) wordt met **Verspanen overlangs uitgebreid** voorbewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten. Bij de volgende stap wordt dit contourgedeelte met **Verspanen overlangs uitgebreid** nabewerkt.

Met de "uitgebreide werkstand" worden zowel de afronding als de afkanting aan het einde van de contour gemaakt.


De parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2** zijn bepalend voor de verspanings- en voedingsrichting - hier bewerking aan buitenzijde en aanzet "in richting -X".

Gereedschapsgegevens

- Draaigereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 1 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek

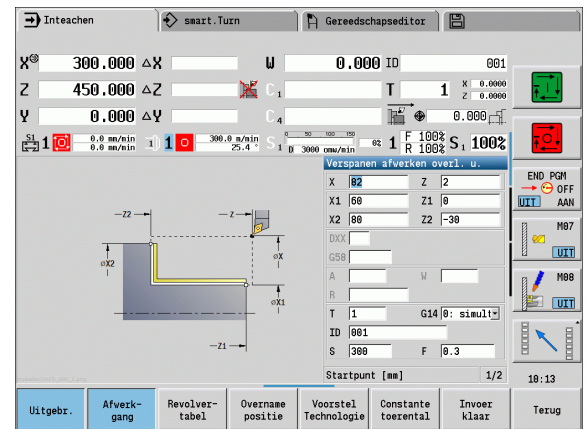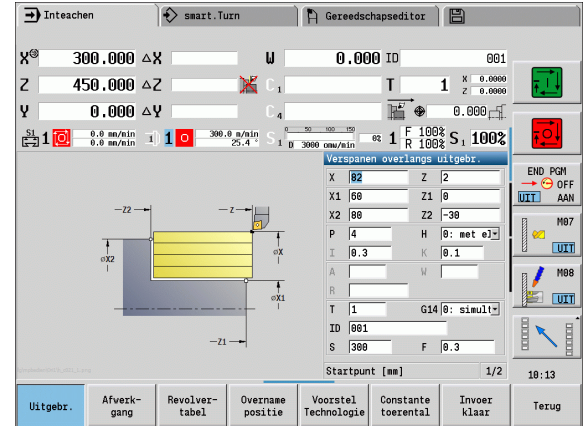

Voor- en nabewerken van een binnencontour

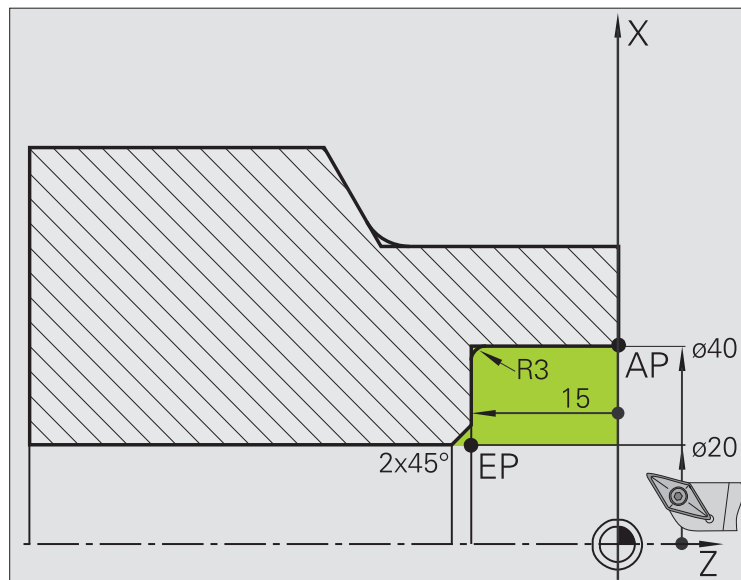



Het gemarkeerde gedeelte van **AP** (beginpunt contour) tot **EP** (eindpunt contour) wordt met **Verspanen overlans uitgebreid** voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten. Bij de volgende stap wordt dit contourgedeelte met **Verspanen overlans uitgebreid** nabewerkt.

Met de "uitgebreide werkstand" wordt zowel de afronding als de afkanting aan het einde van de contour gemaakt.


De parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2** zijn bepalend voor de verspanings- en voedingsrichting - hier bewerking aan binnenzijde en aanzet "in richting +X".

Gereedschapsgegevens

- Draaigereedschap (voor bewerking aan de binnenzijde)
- TO = 7 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek

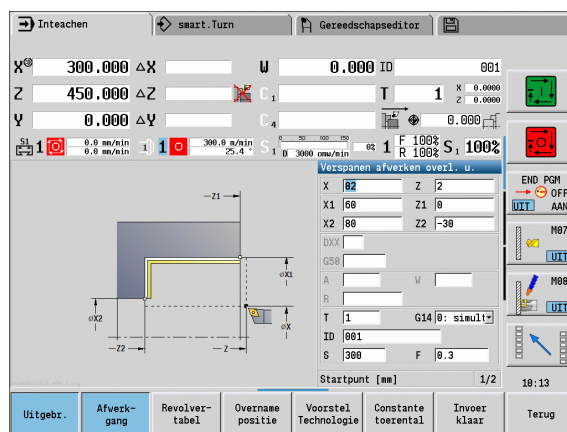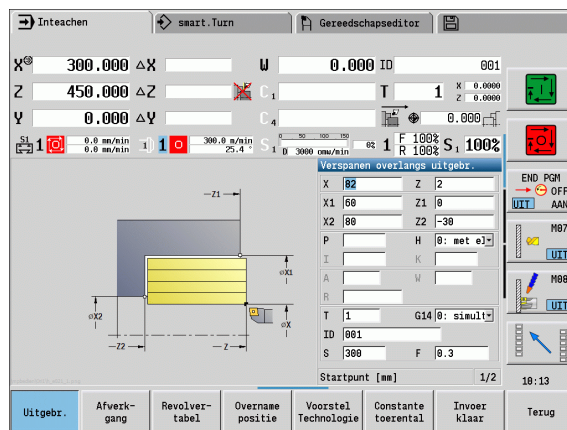

Vorbewerken (uitdraaien) met gebruikmaking van de cyclus met insteken

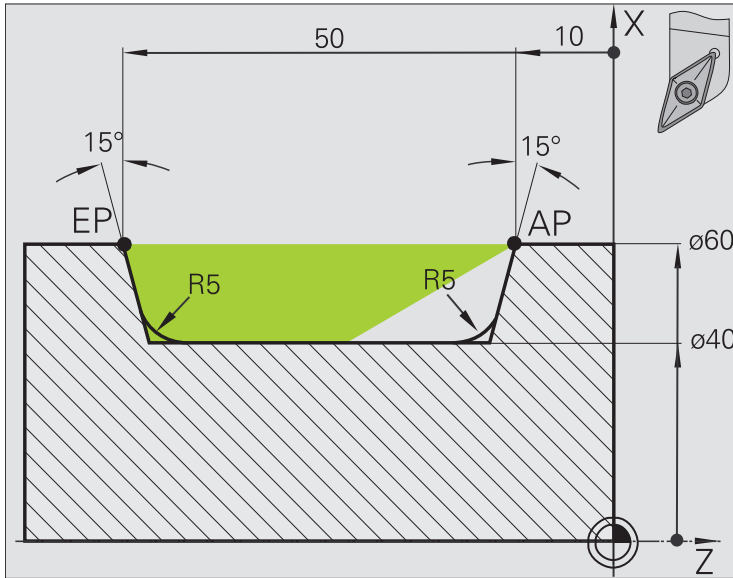

Het toegepaste gereedschap kan niet onder een hoek van 15° insteken. Daarom wordt het te verspanen gedeelte in twee stappen bewerkt.

1e stap:

Het gemarkeerde gedeelte van **AP** (beginpunt contour) tot **EP** (eindpunt contour) wordt met de cyclus **Insteken overlans uitgebreid** voorbewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten.


De **beginhoek A** wordt, zoals in de tekening aangegeven, vooraf ingesteld op 15°. De CNC PILOT berekent op basis van de gereedschapsparameters de maximaal mogelijke insteekhoek. Het "restmateriaal" blijft staan en wordt bij de 2e stap verspaand.

De "uitgebreide werkstand" wordt gebruikt om de afrondingen in de terugvallende contour te maken.



Let op de parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2**. Deze zijn bepalend voor de verspanings- en aanzetrichting – hier bewerking aan buitenzijde en aanzet "in richting -X".

Gereedschapsgegevens

- Draaigereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 1 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek

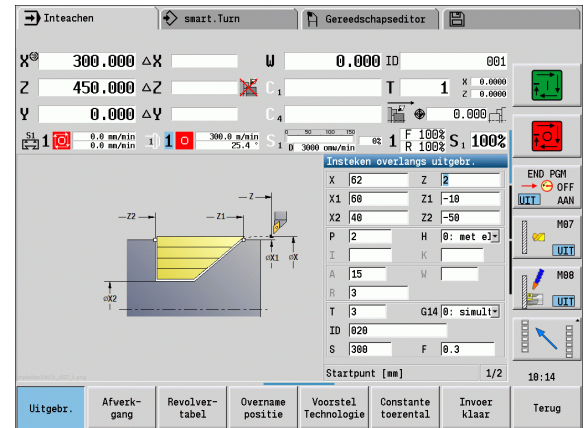

2e stap:

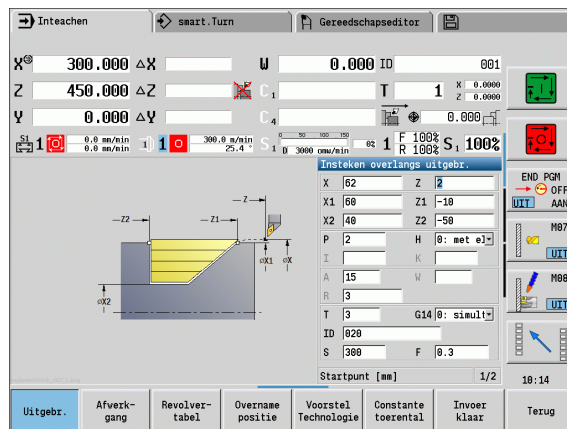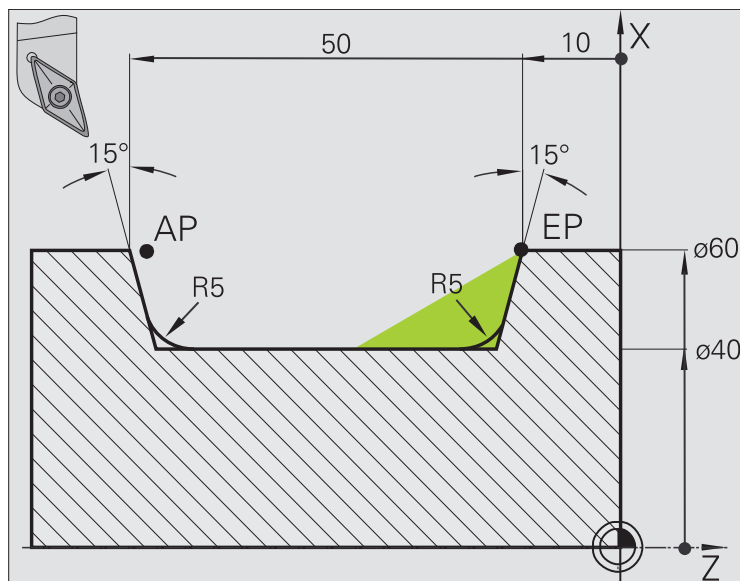

het "restmateriaal" (gemarkeerd gedeelte in de afbeelding) wordt met de cyclus **Insteken overlangs uitgebreid** voorbewerkt. Voordat met deze stap wordt begonnen, moet het gereedschap worden gewisseld.

De "uitgebreide werkstand" wordt gebruikt om de afrondingen in de terugvallende contour te maken.

De parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2** zijn bepalend voor de verspanings- en voedingsrichting - hier bewerking aan buitenzijde en aanzet "in richting -X".

De parameter **beginpunt contour Z1** is bij de simulatie van de 1e stap bepaald.

Gereedschapsgegevens

- Draaigereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 3 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek


4.5 Steekcycli



Tot de groep steekcycli behoren insteek-, steekdraai-, draaduitloop- en afsteekcycli. Eenvoudige contouren bewerkt u in de **normale werkstand** en ingewikkelde contouren in de **uitgebreide werkstand**. Met de ICP-steekcycli worden willekeurige, met **ICP** beschreven contouren bewerkt (zie "ICP-contouren" op pagina 376).



- **Snede-opdeling**: de CNC PILOT berekent een gelijkmatige steekbreedte die $\leq P$ is.
- **Met overmaten** wordt rekening gehouden in de "uitgebreide werkstand".
- De **snijkantradiuscorrectie** wordt uitgevoerd (met uitzondering van "draaduitloop vorm K").

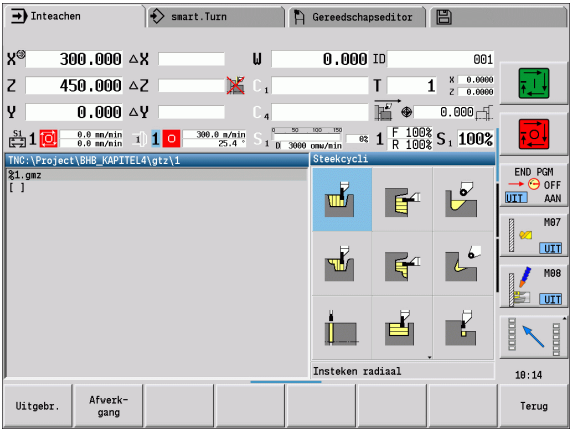

Verspanings- en aanzetrichting voor steekcycli

De CNC PILOT bepaalt de verspanings- en voedingsrichting aan de hand van de cyclusparameters. Bepalend zijn:

- **Normale werkstand**: de parameters Startpunt X, Z (handbediening "Actuele gereedschapspositie") en Begin contour X1/einde contour Z2
- **Uitgebreide werkstand**: de parameters Beginpunt contour X1, Z1 en Eindpunt contour X2, Z2
- **ICP-cycli**: de parameters Startpunt X, Z (handbediening: "actuele gereedschapspositie") en Startpunt ICP-contour

Steekcycli	Symbol
Insteken radiaal/axiaal Steek- en nabewerkingscycli voor eenvoudige contouren	
Insteken radiaal/axiaal ICP Steek- en nabewerkingscycli voor willekeurige contouren	
Steekdraaien radiaal/axiaal Steekdraai- en nabewerkingscycli voor eenvoudige en willekeurige contouren	
Draaduitloop H Draaduitloop "vorm H"	
Draaduitloop K Draaduitloop "vorm K"	
Draaduitloop U Draaduitloop "vorm U"	
Afsteken Cyclus voor het afsteken van het te draaien deel	



Draaduitlooppositie

De CNC PILOT bepaalt de draaduitlooppositie aan de hand van de cyclusparameters **startpunt X, Z** (handbediening: "actuele gereedschapspositie") en **hoekpunt contour X1, Z1**.




Draaduitlopen kunnen alleen in haakse, asparallelle contourhoeken op de langsas worden uitgevoerd.

Contourvormen

Contourelementen bij insteekcycli


Normale werkstand

Rechthoekig gedeelte verspanen

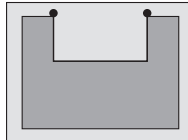


Uitgebreide werkstand

Afkanting aan het begin van de contour

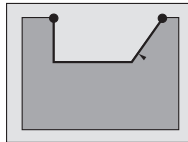


Uitgebreide werkstand

Afkanting aan het einde van de contour

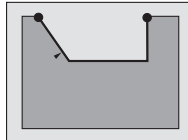


Uitgebreide werkstand

Afronding in beide hoeken van de bodem van de contour

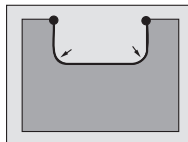


Uitgebreide werkstand

Afkanting (of afronding) aan het begin van de contour

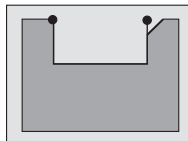

Uitgebreide werkstand

Afkanting (of afronding) aan het einde van de contour

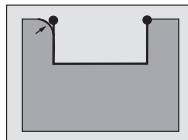

Insteken radiaal



Steekcycli selecteren





Insteken radiaal selecteren

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **startpunt** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

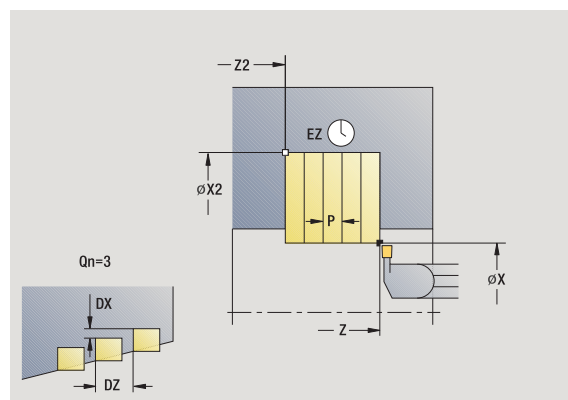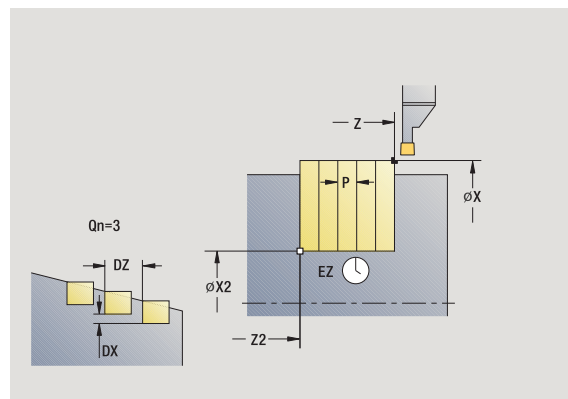

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2**
- 4** Blijft gedurende **tijd EZ** op deze positie
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat de insteek is gemaakt
- 7** Herhaalt 2...6 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken axiaal



Steekcycli selecteren





Insteken axiaal selecteren

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **startpunt** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

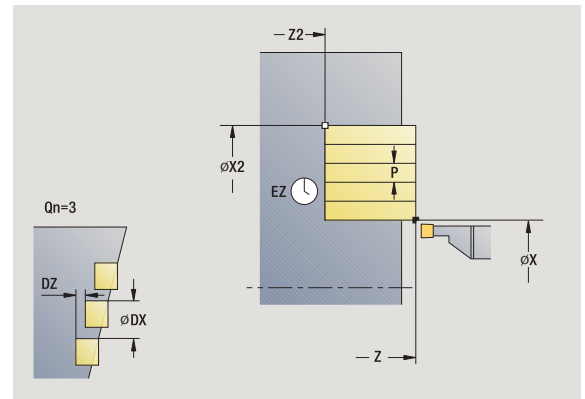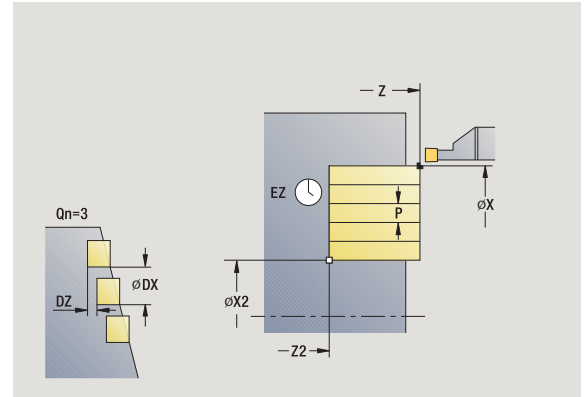

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 4** Blijft gedurende **tijd EZ** op deze positie
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat de insteek is gemaakt
- 7** Herhaalt 2...6 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken radiaal - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Insteken radiaal selecteren




Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **beginpunt contour** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
I, K	Overmaat X, Z
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

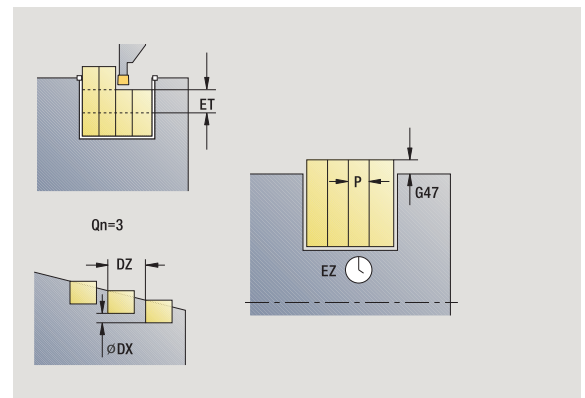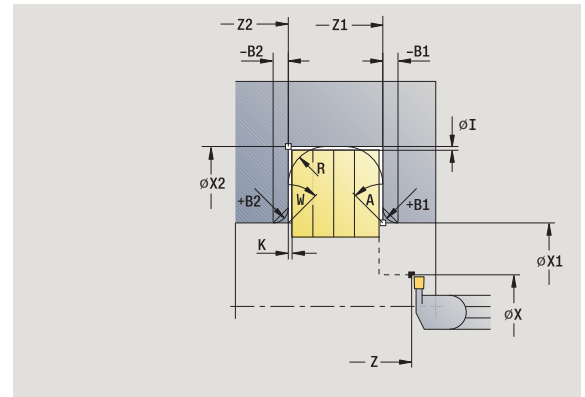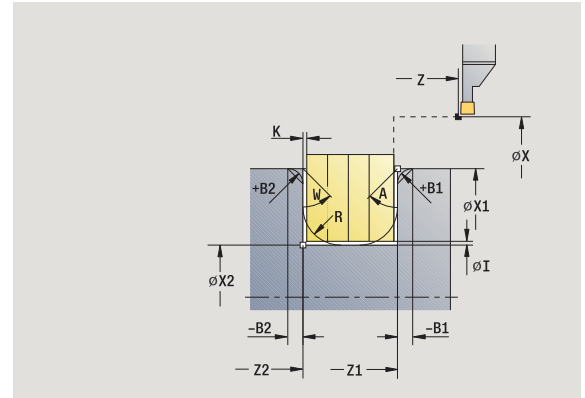

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt X2** of naar een optioneel contourelement
- 4** Blijft gedurende twee omwentelingen op deze positie
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat de insteek is gemaakt
- 7** Herhaalt 2...6 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken axiaal - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Insteken axiaal selecteren




Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **beginpunt contour** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
I, K	Overmaat X, Z
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

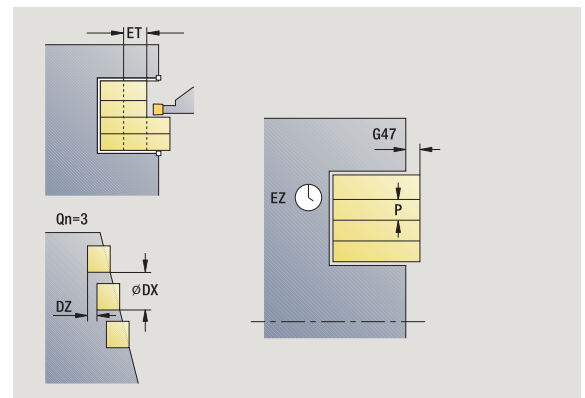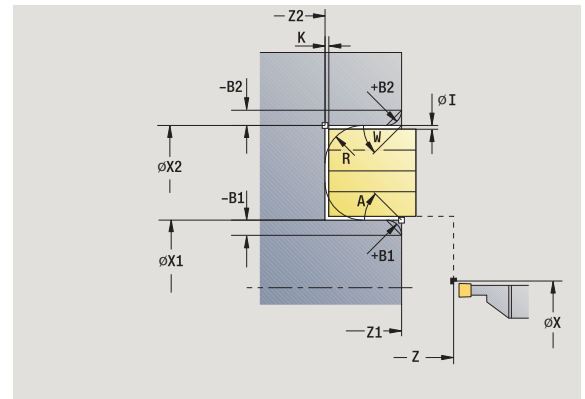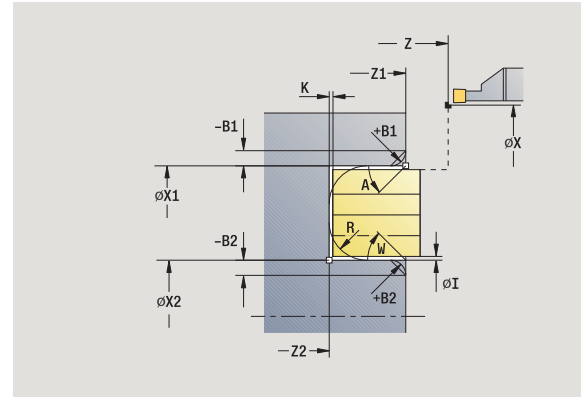

MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afrondding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afrondding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afrondding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verplaatst met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2** of naar een optioneel contourelement
- 4** Blijft gedurende twee omwentelingen op deze positie
- 5** Keert terug en zet opnieuw aan
- 6** Herhaalt 3...5 totdat de insteek is gemaakt
- 7** Herhaalt 2...6 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 8** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 9** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken radiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Insteken radiaal selecteren



Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkgang** inschakelen

De cyclus bewerkt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken na. De parameters **startpunt** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

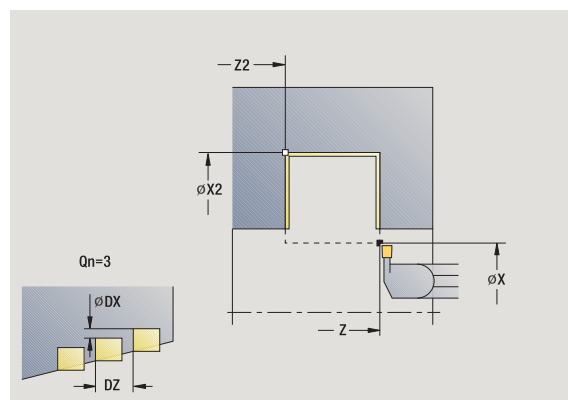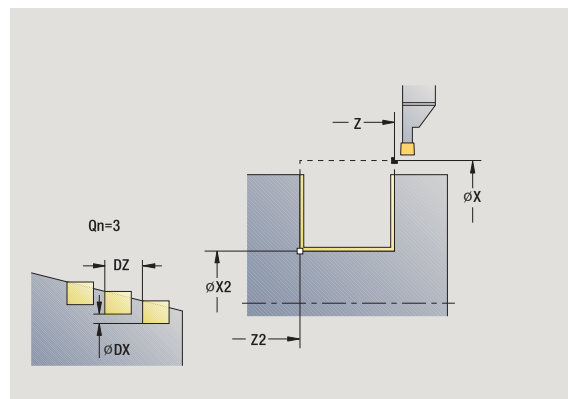

MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de eerste flank na en de bodem van de contour tot vlak voor "eindpunt van insteek"
- 4** Zet asparallel aan voor de tweede flank
- 5** Bewerkt de tweede flank en de rest van de bodem na
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken axiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Insteken axiaal selecteren

Afwerk-
gang



Softkey **Afwerkgang** inschakelen

De cyclus bewerkt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken na. De parameters **startpunt** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
■ Hoofdaandrijving	
■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant	

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

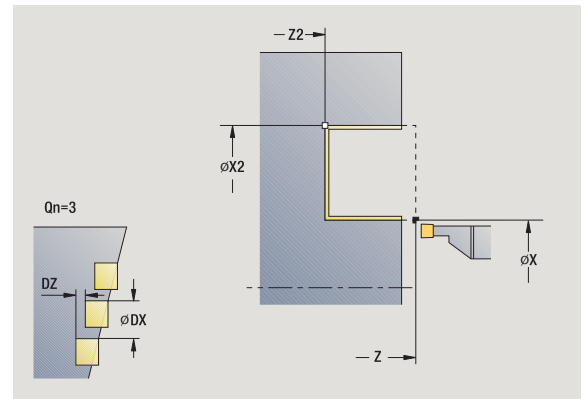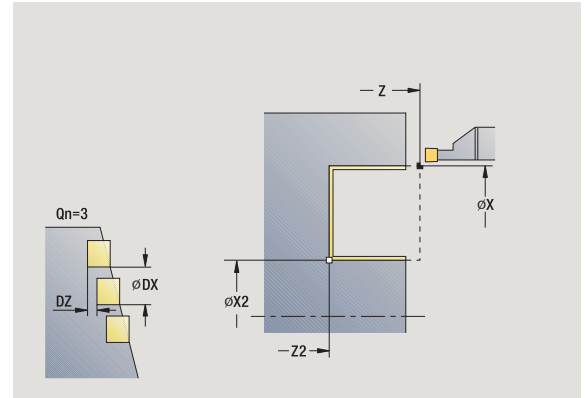

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de eerste flank na en de bodem van de contour tot vlak voor "eindpunt van insteek"
- 4** Zet asparallel aan voor de tweede flank
- 5** Bewerkt de tweede flank en de rest van de bodem na
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken radiaal afwerken - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Insteken radiaal selecteren



Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelenAfwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **beginpunt contour** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B \geq 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

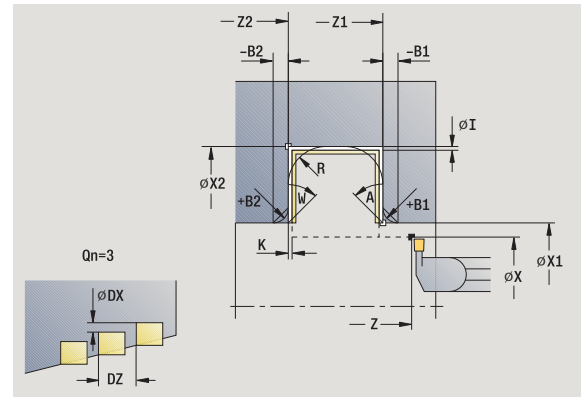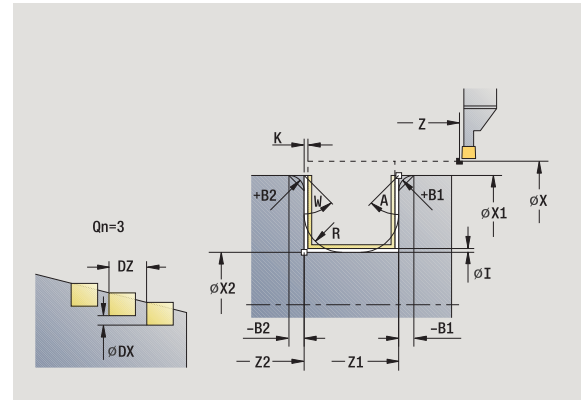

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de eerste flank na (rekening houdend met optionele contourelementen) en de bodem van de contour tot vlak voor "eindpunt van insteek"
- 4** Zet asparallel aan voor de tweede flank
- 5** Bewerkt de tweede flank (rekening houdend met optionele contourelementen) en de rest van de bodem van de contour na
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn nabewerkt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Insteken axiaal afwerken - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Insteken axiaal selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen



Afwerk-
gang

Softkey **Afwerkingang** inschakelen

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken. De parameters **beginpunt contour** en **eindpunt contour** bepalen de eerste insteek (positie, insteekdiepte en -breedte).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B \geq 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

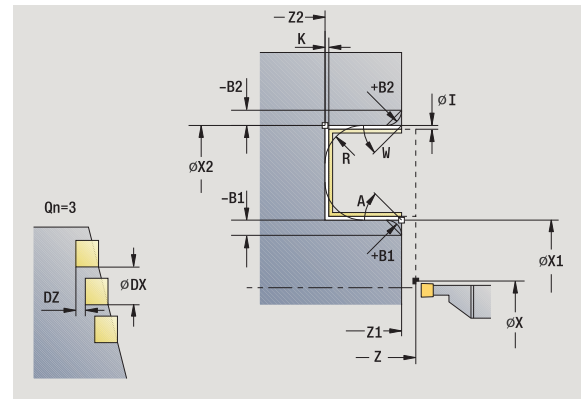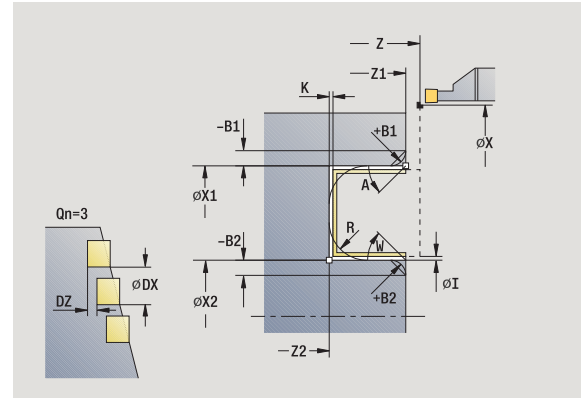

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de eerste flank na (rekening houdend met optionele contourelementen) en de bodem van de contour tot vlak voor "eindpunt van insteek"
- 4** Zet asparallel aan voor de tweede flank
- 5** Bewerkt de tweede flank (rekening houdend met optionele contourelementen) en de rest van de bodem van de contour na
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn nabewerkt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-insteekcycli radiaal



Steekcycli selecteren






Insteken radiaal ICP selecteren

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken met de ICP-insteekcontour. Het **startpunt** bepaalt de positie van de eerste insteek.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
I, K	Overmaat X, Z
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SX, SZ	Snijbegrenzingen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

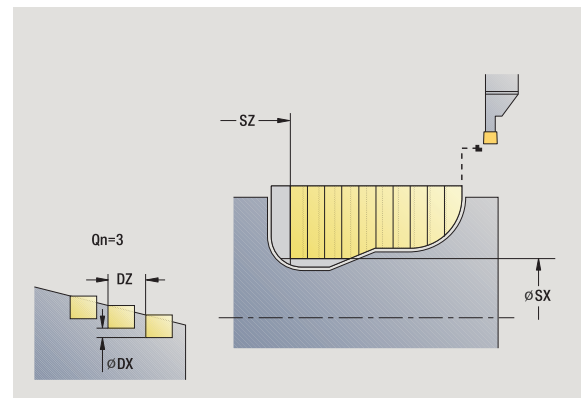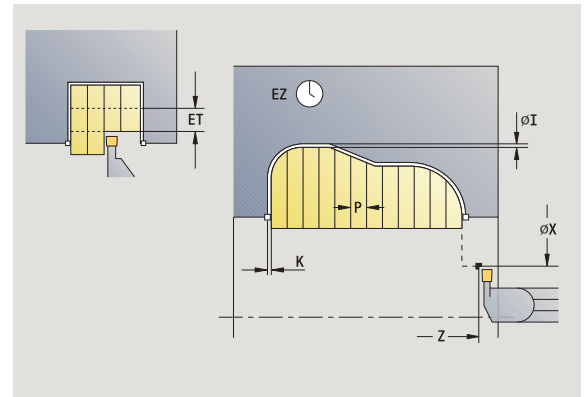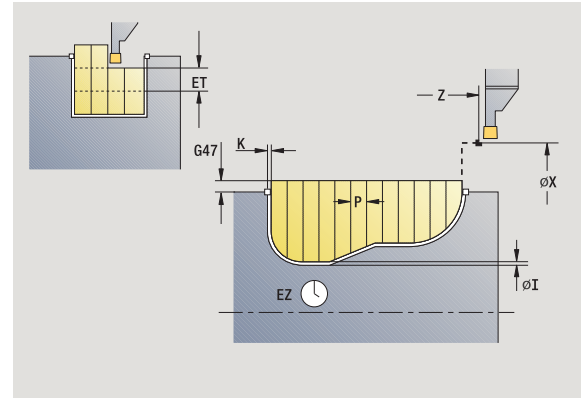

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verspaant in overeenstemming met de gedefinieerde contour
- 4** Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 5** Herhaalt 3...4 totdat de insteek is gemaakt
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-insteekcycli axiaal



Steekcycli selecteren






Insteken axiaal ICP selecteren

De cyclus maakt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken met de ICP-insteekcontour. Het **startpunt** bepaalt de positie van de eerste insteek.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Steekbreedte: aanzetten $\leq P$ (geen invoer: $P = 0,8 \cdot$ snijkantbreedte van het gereedschap)
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
I, K	Overmaat X, Z
EZ	Stilstandtijd: vrijmaaktijd (default: duur van twee omwentelingen)
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SX, SZ	Snijbegrenzingsen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

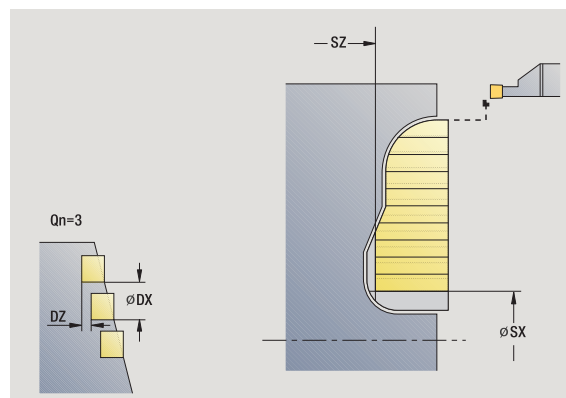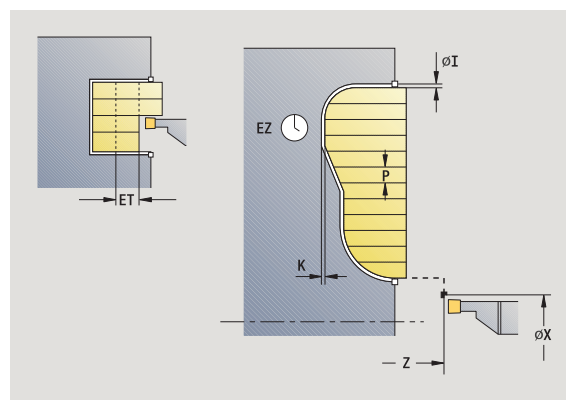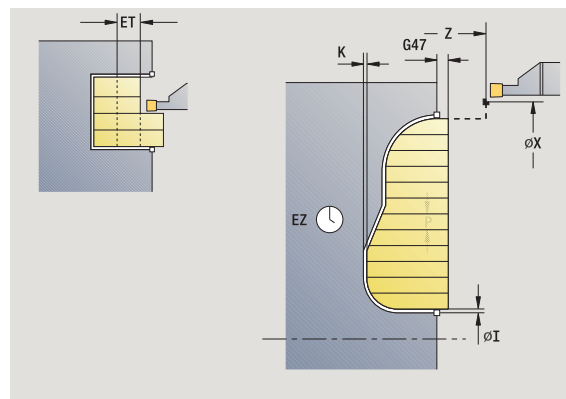

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities en de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Verspaant in overeenstemming met de gedefinieerde contour
- 4** Keert terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 5** Herhaalt 3...4 totdat de insteek is gemaakt
- 6** Herhaalt 2...5 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-insteken afwerken radiaal



Steekcycli selecteren



Insteken radiaal ICP selecteren

Afwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen

De cyclus bewerkt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken met de ICP-instekcontour na. Het **startpunt** bepaalt de positie van de eerste insteek.





Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SX, SZ	Snijbegrenzingsen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

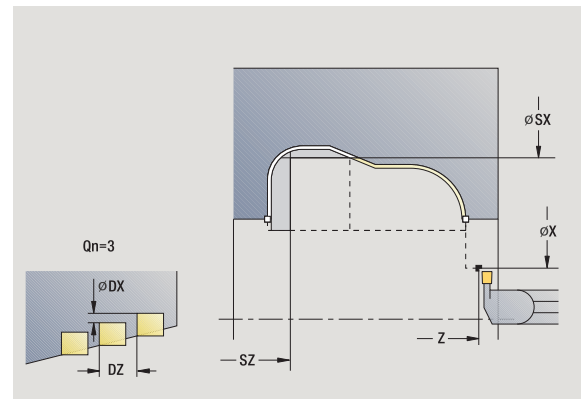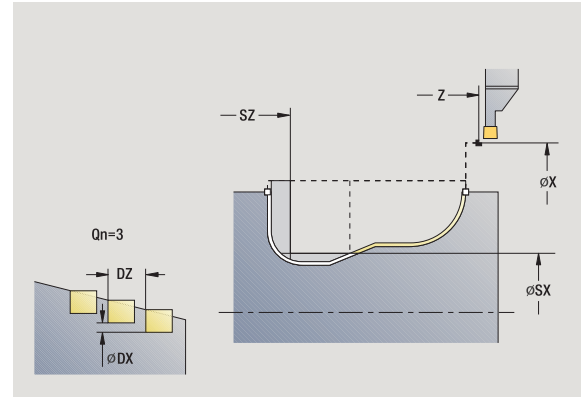

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de insteek na
- 4** Herhaalt 2...3 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-insteken afwerken axiaal



Steekcycli selecteren



Insteken axiaal ICP selecteren

Afwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen



De cyclus bewerkt het in **Aantal Qn** vastgelegde aantal insteken met de ICP-insteekcontour na. Het **startpunt** bepaalt de positie van de eerste insteek.



Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
Qn	Aantal insteekcycli (default: 1)
DX, DZ	Afstand tot volgende insteek, ten opzichte van de voorgaande insteek
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SX, SZ	Snijbegrenzingsen (zie pagina 142)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

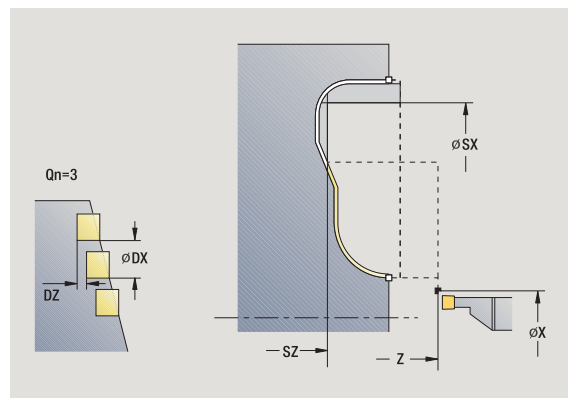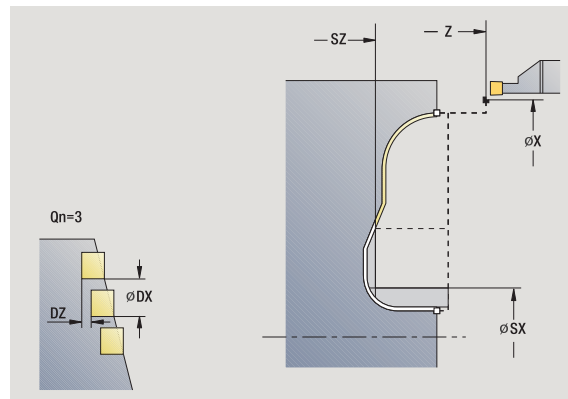

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
contoursteken

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de insteekposities
- 2** Zet vanaf het startpunt resp. vanaf de insteek asparallel aan voor de volgende insteek
- 3** Bewerkt de insteek na
- 4** Herhaalt 2...3 totdat alle insteken zijn gemaakt
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien

De steekdraaicycli verspanen door afwisselende insteek- en voorbewerkingsbewegingen. Hierdoor vindt de verspaning met zo weinig mogelijk vrijzet- en aanzetbewegingen plaats.

Met onderstaande parameters kunt u de eigenschappen van de steekdraaibewerking beïnvloeden:

- **Insteekvoeding 0:** voeding voor de insteekbeweging
- **Draaibankbewerking in één/twee richtingen U:** u kunt de draaibankbewerking in één of twee richtingen uitvoeren.
- **Verspringingsbreedte B:** vanaf de tweede aanzetbeweging wordt bij de overgang van de draai- naar de steekbewerking het te verspanen gedeelte gereduceerd met verspringingsbreedte. Bij iedere volgende overgang van draai- naar steekbewerking aan deze flank vindt aanvullend op de verspringing tot dan toe een reductie met de verspringingsbreedte plaats. De som van de "verspringing" wordt begrensd tot 80% van de effectieve snijkantbreedte (effectieve snijkantbreedte = snijkantbreedte – 2*snijkantradius). De CNC PILOT reduceert eventueel de geprogrammeerde verspringingsbreedte. Het overblijvende restmateriaal wordt aan het einde van het voorsteken met een steekslag verspaand.
- **Draaidieptecorrectie RB:** afhankelijk van het materiaal, de voedingssnelheid, etc. "kantelt" de snijkant bij de draaibewerking. Deze aanzetfout wordt bij "afwerken uitgebreid" met draaidieptecorrectie gecorrigeerd. De draaidieptecorrectie wordt meestal empirisch bepaald.



Voor de cycli is **steekdraaigereedschap** vereist.

Steekdraaien radiaal



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren





Steekdraaien radiaal selecteren

Met de cyclus wordt de rechthoek verspaand die wordt beschreven met **startpunt** en **eindpunt contour**.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draibewerking in één richting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: in twee richtingen ■ 1: in één richting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

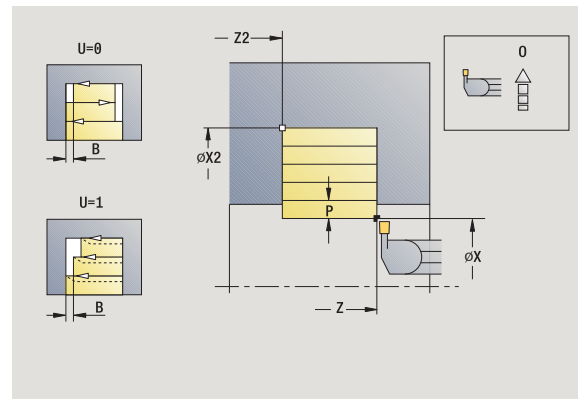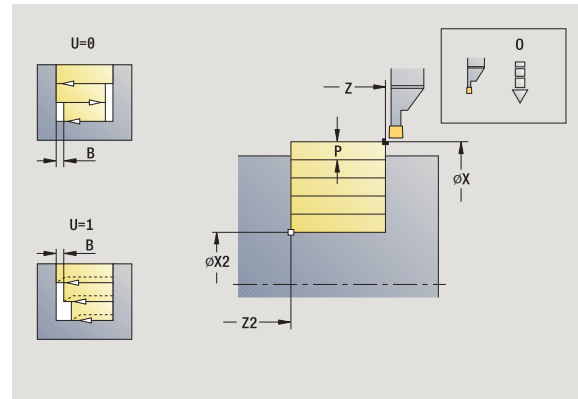

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3 Steekt in (steekbewerking)
- 4 Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5 Herhaalt 3...4 totdat **eindpunt Z2/X2** is bereikt
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Steekdraaien axiaal



Steekcycli selecteren





Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal selecteren

Met de cyclus wordt de rechthoek verspaand die wordt beschreven met **startpunt** en **eindpunt contour**.

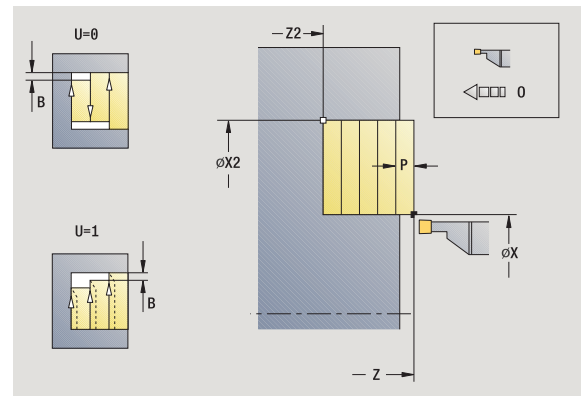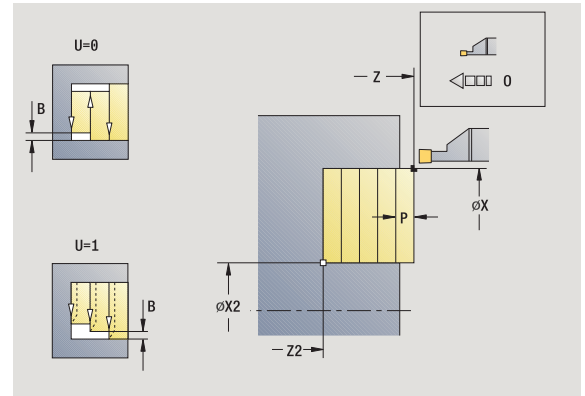

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draaibewerking in één richting (default: 0) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: in twee richtingen ■ 1: in één richting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3 Steekt in (steekbewerking)
- 4 Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5 Herhaalt 3...4 totdat **eindpunt Z2/X2** is bereikt
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien radiaal - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien radiaal selecteren




Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Met de cyclus wordt het gedeelte verspaand dat wordt beschreven met **startpunt X/beginpunt Z1** en **eindpunt contour**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
I, K	Overmaat X, Z
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $B \setminus > 0$: afrondingsradius ■ $B < 0$: breedte van de afkanting
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draaibewerking in één richting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: in twee richtingen ■ 1: in één richting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

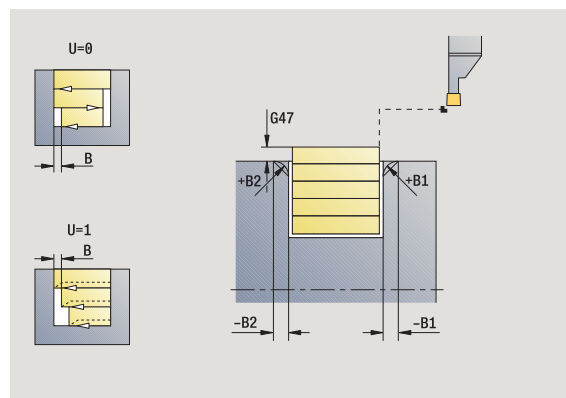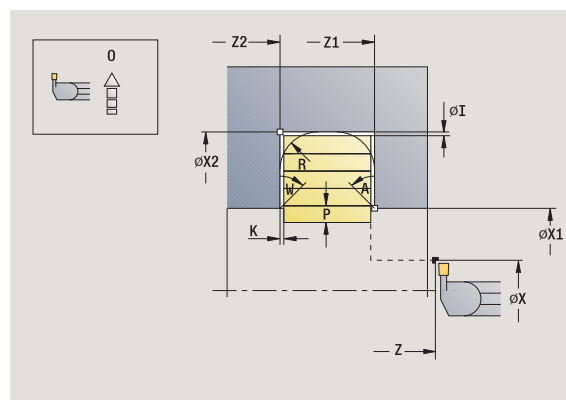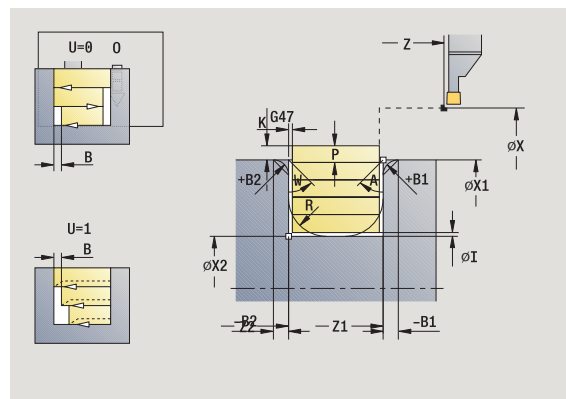

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3** Steekt in (steekbewerking)
- 4** Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5** Herhaalt 3...4 totdat **eindpunt Z2/X2** is bereikt
- 6** Steekt de afkanting/afronding aan het begin/einde van de contour, indien ingesteld
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien axiaal - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal selecteren




Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Met de cyclus wordt het gedeelte verspaand dat wordt beschreven met **beginpunt X1/startpunt Z** en **eindpunt contour**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
I, K	Overmaat X, Z
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik $(0^\circ \leq W < 90^\circ)$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $B \setminus > 0$: afrondingsradius ■ $B < 0$: breedte van de afkanting
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draaibewerking in één richting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: in twee richtingen ■ 1: in één richting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

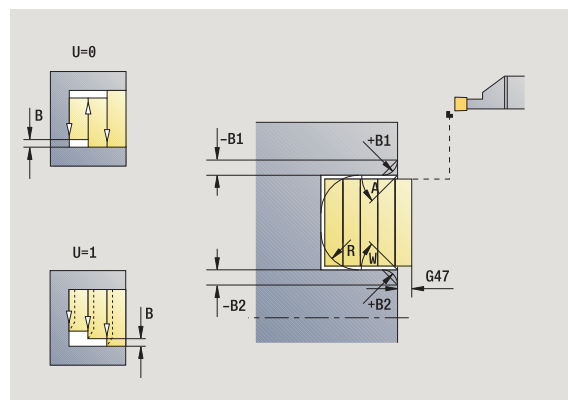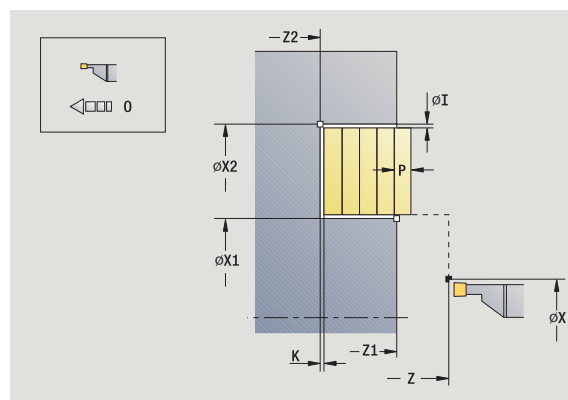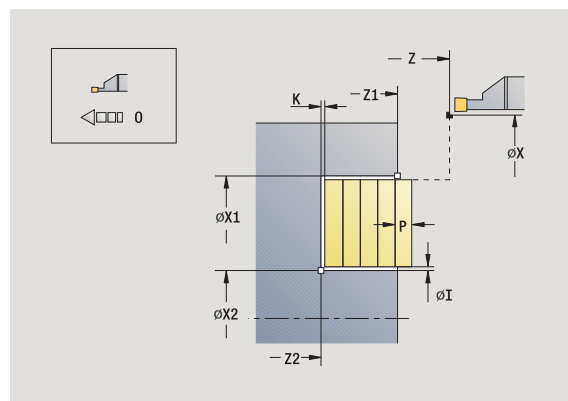

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Berekent de snede-opdeling
- 2** Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3** Steekt in (steekbewerking)
- 4** Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5** Herhaalt 3...4 totdat **eindpunt Z2/X2** is bereikt
- 6** Steekt de afkanting/afronding aan het begin/einde van de contour, indien ingesteld
- 7** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 8** Benadert overeenkomstig de instelling **G14** de **gereedschapswisselpositie**



Steekdraaien radiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien radiaal selecteren

Afwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt dat wordt beschreven met **startpunt** en **eindpunt contour** (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).



Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
I, K	Overmaat X, Z
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

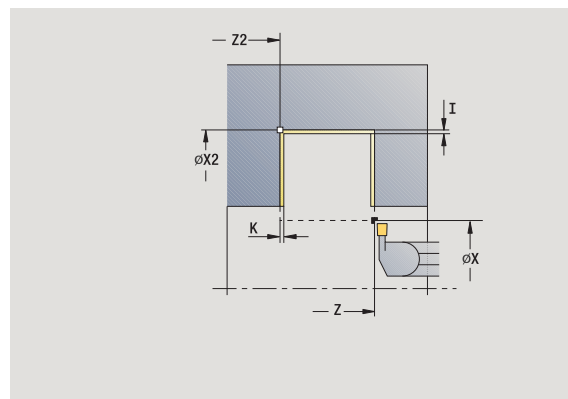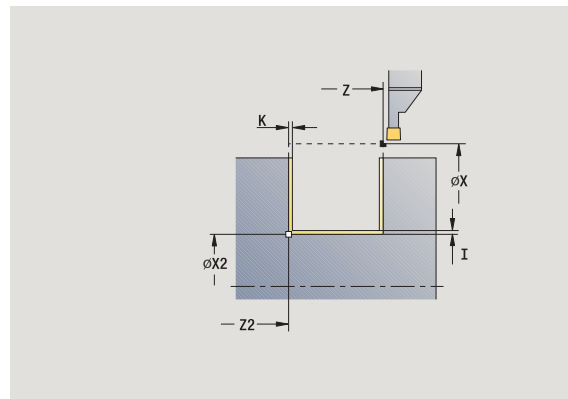

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt aan
- 2** Bewerkt de eerste flank na en vervolgens de bodem van de contour tot vlak voor **eindpunt Z2, X2**
- 3** Verplaatst asparallel naar **startpunt X/eindpunt Z2**
- 4** Bewerkt eerst de tweede flank en daarna de rest van de bodem na
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien axiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal selecteren

Afwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen



Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt dat wordt beschreven met **startpunt** en **eindpunt contour** (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).



Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X2, Z2	Eindpunt contour
I, K	Overmaat X, Z
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

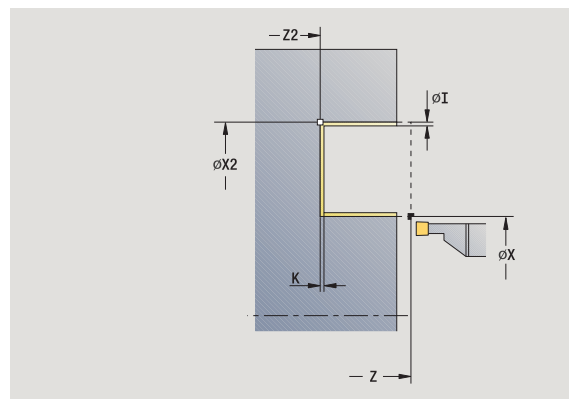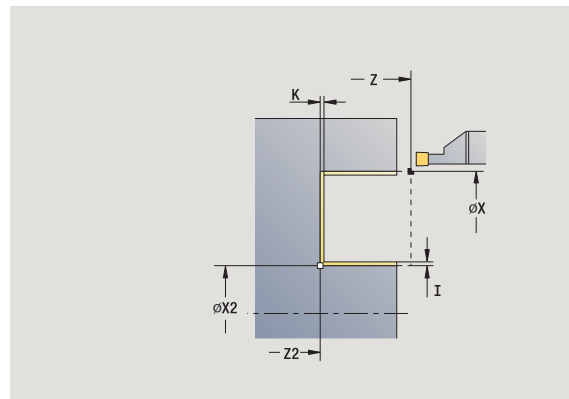

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt aan
- 2** Bewerkt de eerste flank na en vervolgens de bodem van de contour tot vlak voor **eindpunt Z2, X2**
- 3** Verplaatst asparallel naar **startpunt Z/eindpunt X2**
- 4** Bewerkt eerst de tweede flank en daarna de rest van de bodem na
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien radiaal afwerken - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien radiaal selecteren

Uitgebr.



Softkey **Uitgebreid** inschakelenAfwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen

Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt dat wordt beschreven met **beginpunt contour** en **eindpunt contour** (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).



Met de **overmaten onbew. werkstuk I, K** van het onbewerkte werkstuk definieert u het materiaal dat bij de nabewerkingscyclus wordt verspaand. Geef daarom bij het steekdraaien/nabewerken de overmaten op.

Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

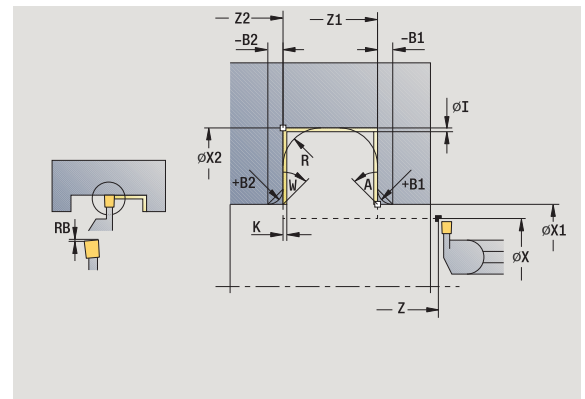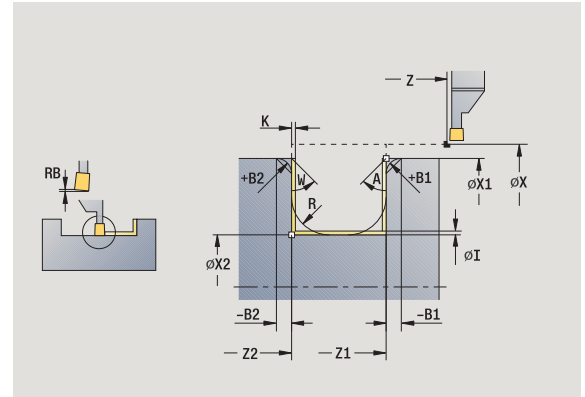

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
RB	Draaidieptecorrectie
I, K	Met overmaat X en Z wordt bij de nabewerking voor de volgende bewerkingen rekening gehouden
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling

B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B \geq 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z: overmaat vóór de nabewerking voor berekening van de banen voor het benaderen en vrijzetten en van het na te bewerken gedeelte
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt aan
- 2** Bewerkt de eerste flank na, rekening houdend met de optionele contourelementen, vervolgens de bodem van de contour tot vlak voor **eindpunt Z2/X2**
- 3** Zet asparallel aan voor het nabewerken van de tweede flank
- 4** Bewerkt de tweede flank (rekening houdend met optionele contourelementen) en daarna de rest van de bodem van de contour na
- 5** Bewerkt de afkanting/afronding aan het begin/einde van de contour na, indien ingesteld
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Steekdraaien axiaal afwerken - uitgebreid



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Afwerk-
gang



Softkey **Afwerk-gang** inschakelen

Met de cyclus wordt het contouredeelte nabewerkt dat wordt beschreven met **beginpunt contour** en **eindpunt contour** (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).



Met de **overmaten onbew. werkstuk I, K** van het onbewerkte werkstuk definieert u het materiaal dat bij de nabewerkingscyclus wordt verspaand. Geef daarom bij het steekdraaien/nabewerken de overmaten op.

Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

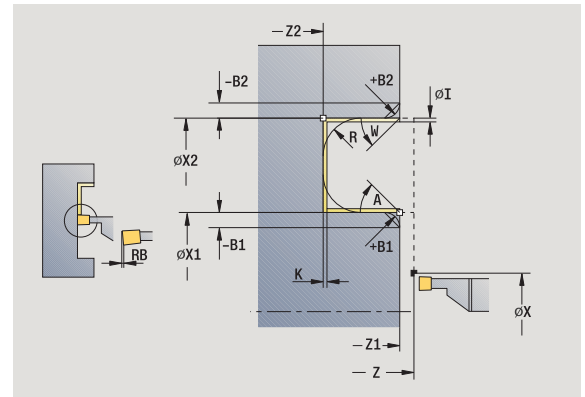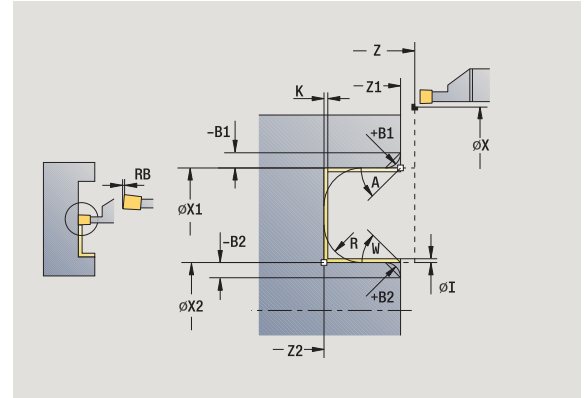

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Beginpunt contour
X2, Z2	Eindpunt contour
RB	Draaidieptecorrectie
I, K	Met overmaat X en Z wordt bij de nabewerking voor de volgende bewerkingen rekening gehouden
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z
A	Beginhoek (bereik: $0^\circ \leq A < 90^\circ$)
W	Eindhoek (bereik: $0^\circ \leq W < 90^\circ$)
R	Afronding
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling

B1, B2	Afkanting/afronding (B1 begin van contour, B2 einde van contour)
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z: overmaat vóór de nabewerking voor berekening van de banen voor het benaderen en vrijzetten en van het na te bewerken gedeelte
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Met de volgende **optionele parameters** definieert u:

- A:afkanting aan het begin van de contour
- W:afkanting aan het einde van de contour
- R:afronding (in beide hoeken van de bodem van de contour)
- B1:afkanting/afronding aan het begin van de contour
- B2:afkanting/afronding aan het einde van de contour

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt aan
- 2** Bewerkt de eerste flank na, rekening houdend met de optionele contourelementen, vervolgens de bodem van de contour tot vlak voor **eindpunt Z2/X2**
- 3** Zet asparallel aan voor het nabewerken van de tweede flank
- 4** Bewerkt de tweede flank (rekening houdend met optionele contourelementen) en daarna de rest van de bodem van de contour na
- 5** Bewerkt de afkanting/afronding aan het begin/einde van de contour na, indien ingesteld
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-steekdraaien radiaal



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien radiaal selecteren

Met de cyclus wordt het gedefinieerde gedeelte verspaand (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).






Definieer bij

- **neergaande contouren** het **startpunt** – niet het **beginpunt onbew. werks.** De cyclus verspaant het gedeelte dat wordt beschreven door het startpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.
- **stijgende contouren** het **startpunt** en het **beginpunt onbew. werks.** De cyclus verspaant het gedeelte dat wordt beschreven door het beginpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Startpunt onbew. werks.
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
I, K	Met overmaat X en Z wordt bij de nabewerking voor de volgende bewerkingen rekening gehouden
SX, SZ	Snijbegrenzings (zie pagina 142)
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draaibewerking in één richting (default: 0)
	■ 0: in twee richtingen
	■ 1: in één richting (richting: zie helpscherm)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
A	Beginhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het beginpunt van de contour
W	Eindhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het eindpunt van de contour

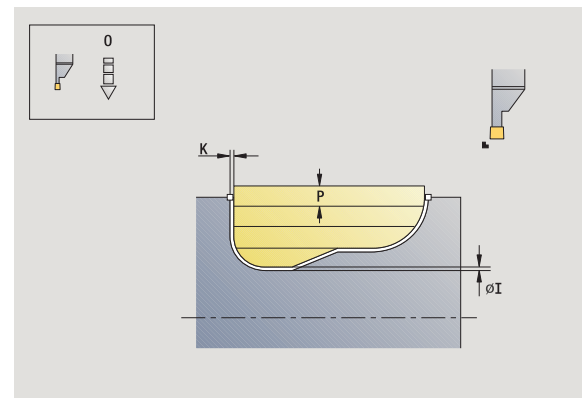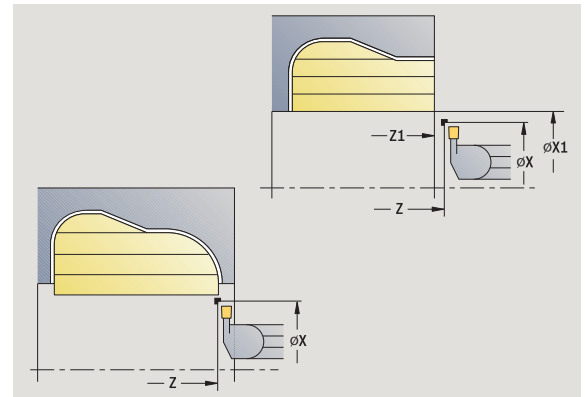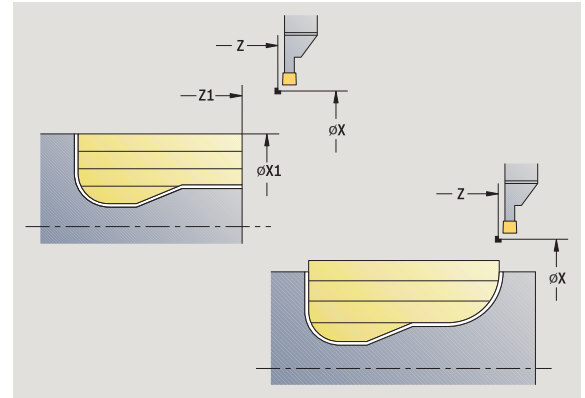


T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)

- Hoofdaandrijving
- Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3 Steekt in (steekbewerking)
- 4 Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5 Herhaalt 3...4 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

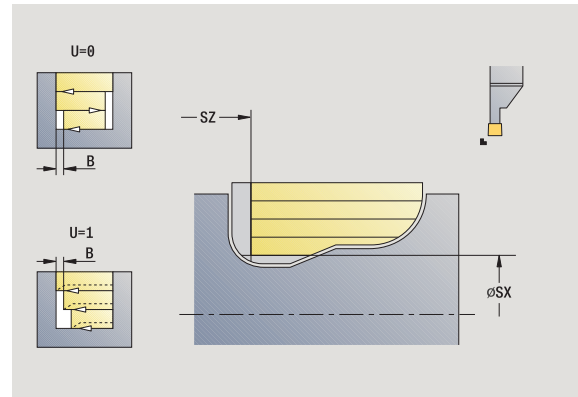

ICP-steekdraaien axiaal



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal selecteren

Met de cyclus wordt het gedefinieerde gedeelte verspaand (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240).






Definieer bij

- **neergaande contouren** het **startpunt** – niet het **beginpunt contour**. De cyclus verspaant het gedeelte dat wordt beschreven door het startpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.
- **stijgende contouren** het **startpunt** en het **beginpunt contour**. De cyclus verspaant het gedeelte dat wordt beschreven door het beginpunt en de ICP-contour en houdt daarbij rekening met de overmaten.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Startpunt onbew. werks.
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
P	Diepte-instelling: maximale diepte-instelling
ET	Steekdiepte die in één snede wordt aangebracht.
O	Insteekvoeding (default: actieve voeding)
I, K	Overmaat X, Z
SX, SZ	Snijbegrenzungen (zie pagina 142)
B	Verspringingsbreedte (default: 0)
U	Draaibewerking in één richting (default: 0)
	■ 0: in twee richtingen
	■ 1: in één richting (richting: zie helpscherm)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
A	Beginhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het beginpunt van de contour
W	Eindhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het eindpunt van de contour

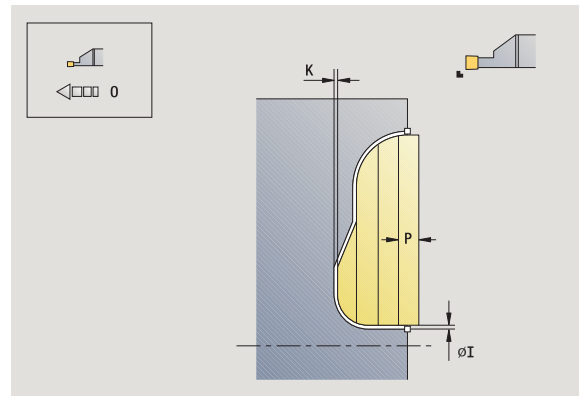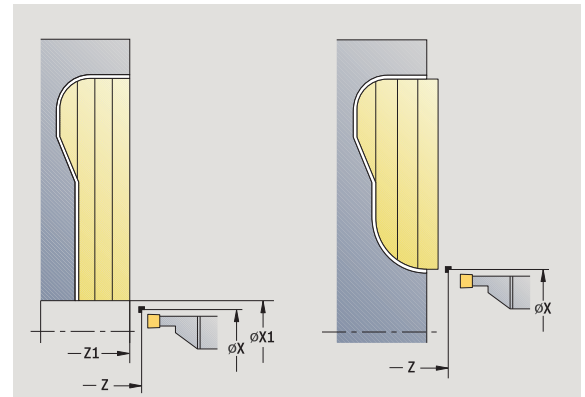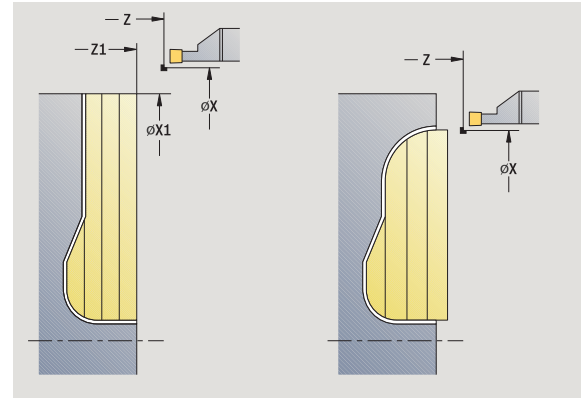


T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)

- Hoofdaandrijving
- Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Zet vanaf het startpunt aan voor de eerste snede
- 3 Steekt in (steekbewerking)
- 4 Verspaant haaks op de steekrichting (draaibewerking)
- 5 Herhaalt 3...4 totdat het gedefinieerde gedeelte is verspaand
- 6 Keert asparallel terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

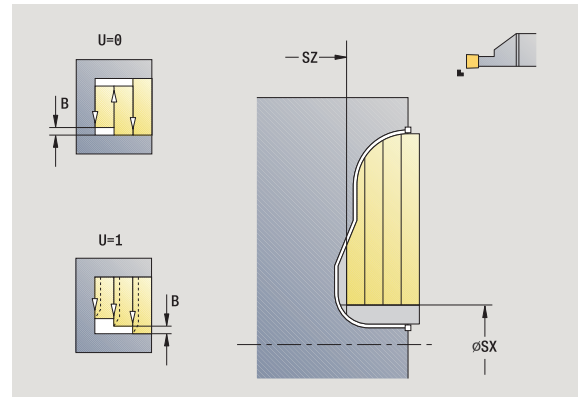

ICP-steekdraaien radiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien radiaal ICP selecteren

Afwerk-
gang

Softkey **Afwerking** inschakelen

De cyclus bewerkt het contouredeelte na dat in de ICP-contour is beschreven (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240). Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.






Met de **overmaten onbew. werkstuk I, K** van het onbewerkte werkstuk definieert u het materiaal dat bij de nabewerkingscyclus wordt verspaand. Geef daarom bij het steekdraaien/nabewerken de overmaten op.

Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
RB	Draaidieptecorrectie
I, K	Overmaat X, Z
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z
SX, SZ	Snijbegrenzings (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
A	Beginhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het beginpunt van de contour
W	Eindhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het eindpunt van de contour
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

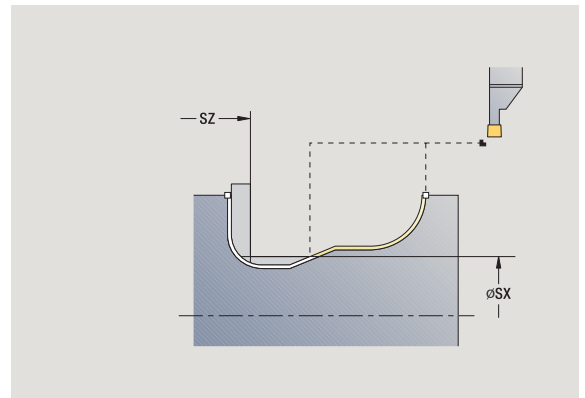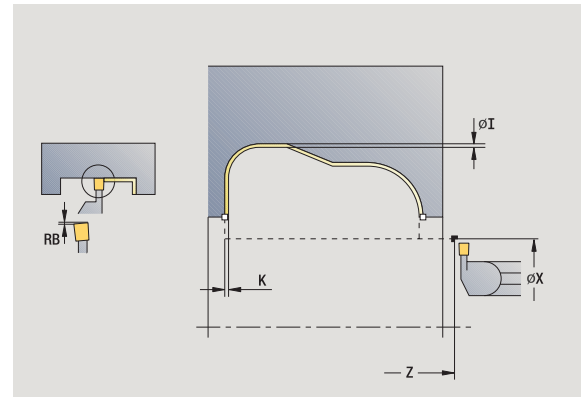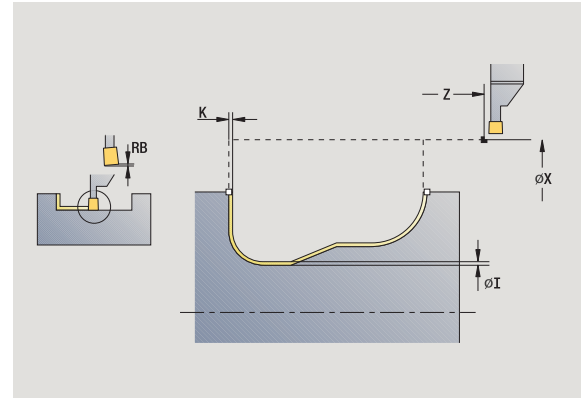

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt asparallel aan
- 2** Bewerkt de eerste flank en het contourgedeelte tot vlak voor **eindpunt X2/Z2 na**
- 3** Zet asparallel aan voor het nabewerken van de tweede flank
- 4** Bewerkt eerst de tweede flank en daarna de rest van de bodem na
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-steekdraaien axiaal afwerken



Steekcycli selecteren



Steekdraaien selecteren



Steekdraaien axiaal ICP selecteren

Afwerk-
gangSoftkey **Afwerkgang** inschakelen

De cyclus bewerkt het contouredeelte na dat in de ICP-contour is beschreven (zie ook "Steekdraaien" op pagina 240). Het gereedschap keert aan het einde van de cyclus terug naar het startpunt.






Met de **overmaten onbew. werkstuk I, K** van het onbewerkte werkstuk definieert u het materiaal dat bij de nabewerkingscyclus wordt verspaand. Geef daarom bij het steekdraaien/nabewerken de overmaten op.

Met de **overmaten I, K** definieert u het materiaal dat na de nabewerkingscyclus nog blijft staan.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
FK	ICP-bewerkt werkstuk: naam van de te bewerken contour
RB	Draaidieptecorrectie
I, K	Overmaat X, Z
RI, RK	Overmaat onbew. werkstuk in X en Z
SX, SZ	Snijbegrenzungen (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
A	Beginhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het beginpunt van de contour
W	Eindhoek definieert het bewerkingsgedeelte bij het eindpunt van de contour
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

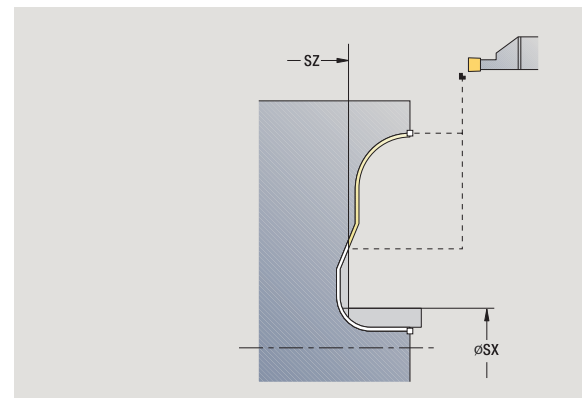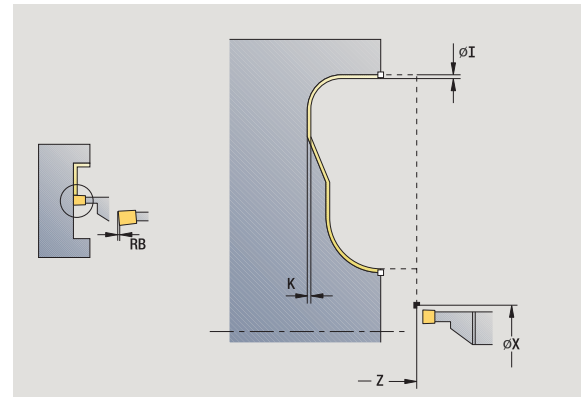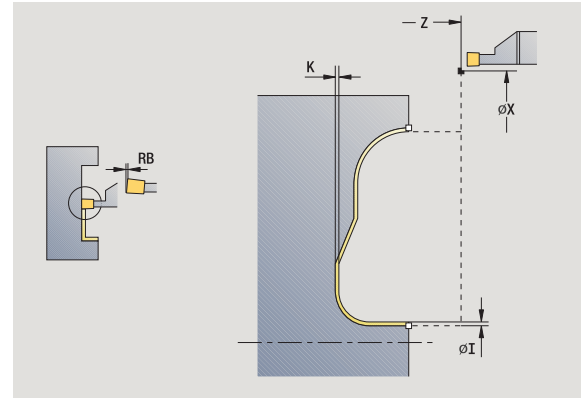

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
steekdraaien

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt asparallel aan
- 2** Bewerkt de eerste flank en het contouredeelte tot vlak voor **eindpunt X2/Z2 na**
- 3** Zet asparallel aan voor het nabewerken van de tweede flank
- 4** Bewerkt eerst de tweede flank en daarna de rest van de bodem na
- 5** Keert asparallel terug naar het startpunt
- 6** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Draaduitloop vorm H



Steekcycli selecteren



Draaduitloop H selecteren



De contourvorm wordt bepaald door het geheel van parameters. Als u de **radius draaduitloop** niet opgeeft, wordt de afkanting tot de positie **hoekpunt contour Z1** uitgevoerd (gereedschapsradius = radius draaduitloop).

Als u de **insteekhoek** niet opgeeft, wordt deze aan de hand van de **lengte draaduitloop** en de **radius draaduitloop** berekend. Het eindpunt van de draaduitloop valt dan samen met het **hoekpunt contour**.

Het eindpunt van de draaduitloop wordt volgens **draaduitloop vorm H** aan de hand van de insteekhoek bepaald.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
K	Lengte draaduitloop
R	Radius draaduitloop (default: geen rond element)
W	Insteekhoek (default: W wordt berekend)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

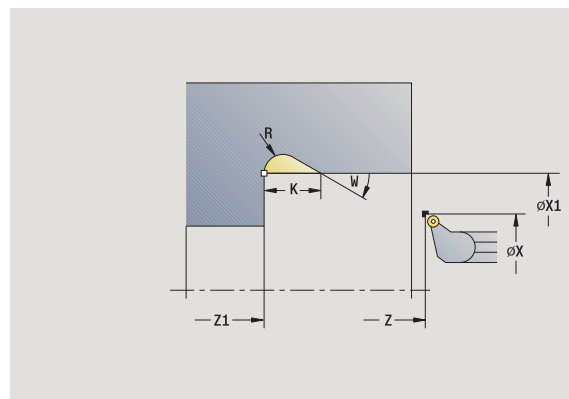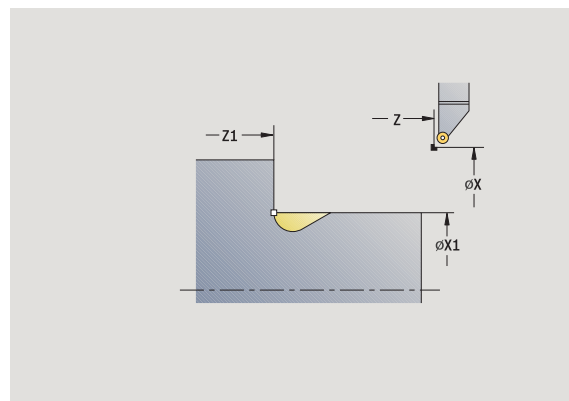

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1** Zet vanaf het startpunt aan tot veiligheidsafstand
- 2** Maakt de draaduitloop overeenkomstig de cyclusparameters
- 3** keert diagonaal terug naar het startpunt.
- 4** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Draaduitloop vorm K



Steekcycli selecteren



Draaduitloop vorm K selecteren

de gemaakte contourvorm wordt bepaald door het toegepaste gereedschap, omdat alleen een lineaire snede onder een hoek van 45° wordt uitgevoerd.



Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
I	Diepte draaduitloop
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Gaat met spoedgang onder een hoek van 45° naar "veiligheidsafstand" voor **hoekpunt contour X1, Z1**
- 2 Steekt met **draaduitloopdiepte I** in
- 3 Trekt het gereedschap via dezelfde baan terug naar het startpunt
- 4 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

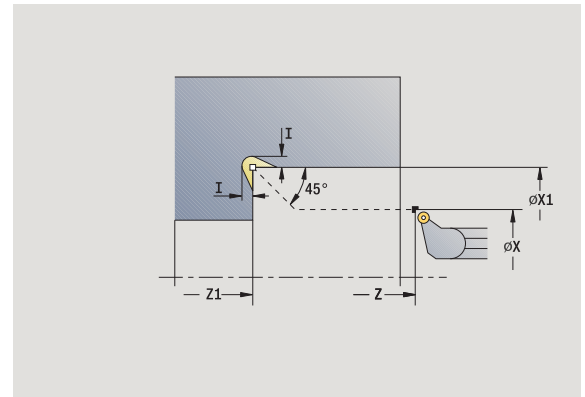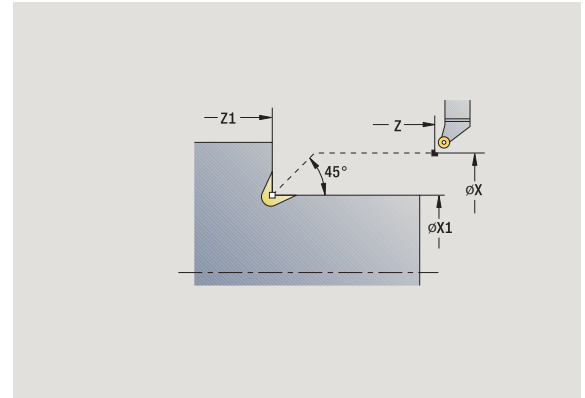

Draaduitloop vorm U



Steekcycli selecteren





Draaduitloop vorm U selecteren

De cyclus maakt de **draaduitloop vorm U** en bewerkt eventueel het aangrenzende eindvlak na. De bewerking wordt in verschillende sneden uitgevoerd, als de breedte van de draaduitloop groter is dan de steekbreedte van het gereedschap. Als de snijkantbreedte van het gereedschap niet is gedefinieerd, wordt de **breedte draaduitloop** als snijkantbreedte genomen. Als alternatief wordt een afkanting/ afronding gemaakt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
X2	Eindpunt eindvlak
I	Diameter draaduitloop
K	Breedte draaduitloop
B	Afkanting/afronding
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

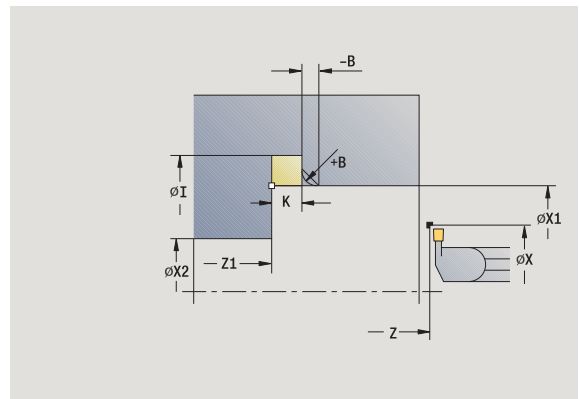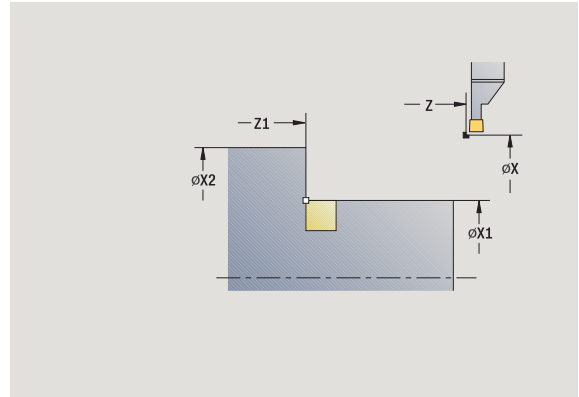

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de steekopdeling
- 2 Zet vanaf het startpunt aan tot de veiligheidsafstand
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar **draaduitloopdiameter I** en blijft daar (gedurende 2 omwentelingen)
- 4 Keert terug en zet opnieuw aan
- 5 Herhaalt 3...4 totdat **hoekpunt Z1** is bereikt
- 6 Bewerkt bij de laatste snede het aangrenzende eindvlak vanaf **eindpunt X2** na, indien ingesteld
- 7 Maakt de afkanting/afronding, indien ingesteld
- 8 keert diagonaal terug naar het startpunt.
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Afsteken



Steekcycli selecteren




Afsteken selecteren

De cyclus steekt het te draaien deel af. Er wordt eventueel een afkanting of afronding aan de buitendiameter gemaakt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Hoekpunt contour
I	Diameter voedingsreductie
B	Afkanting/afronding
	■ $B > 0$: afrondingsradius
	■ $B < 0$: breedte van de afkanting
E	Gereduceerde voeding
D	Maximaal toerental
K	Vrijzetafstand na het afsteken: gereedschap vóór het terugtrekken zijdelings van de ... vrijzetten
SD	Toerentalbegrenzing vanaf diameter I
U	Diameter vanaf waar de deelvanger wordt geactiveerd (machineafhankelijke functie)
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

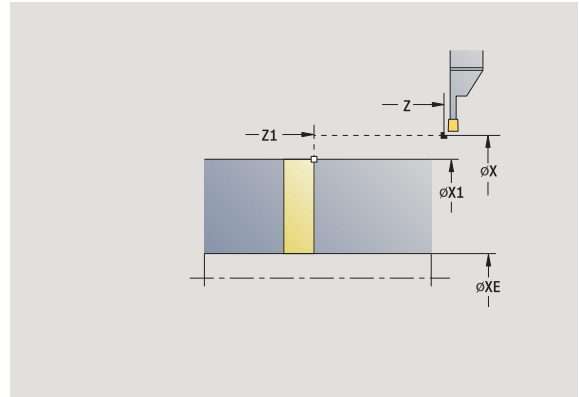

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **afsteken**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Zet vanaf het startpunt aan tot de veiligheidsafstand
- 2 Steekt tot afkantings- of afrondingsdiepte en maakt de afkanting/ afronding, indien gedefinieerd
- 3 Verplaatst met voedingssnelheid – afhankelijk van de cyclusparameters
 - tot de hartlijn of
 - tot **binnendiameter (pijp) XE**

Als er met voedingsreductie wordt gewerkt, schakelt de CNC PILOT vanaf **Diameter voedingsreductie I** over op **Gereduceerde voeding E**.


- 4 Beweegt via het eindvlak omhoog en keert terug naar het startpunt
- 5 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



De begrenzing tot het maximale toerental "**P**" is uitsluitend actief tijdens de cyclus. Na beëindiging van de cyclus wordt opnieuw de toerentalbegrenzing van kracht die vóór de cyclus actief was.

Voorbeelden van steekcycli

Instek buiten

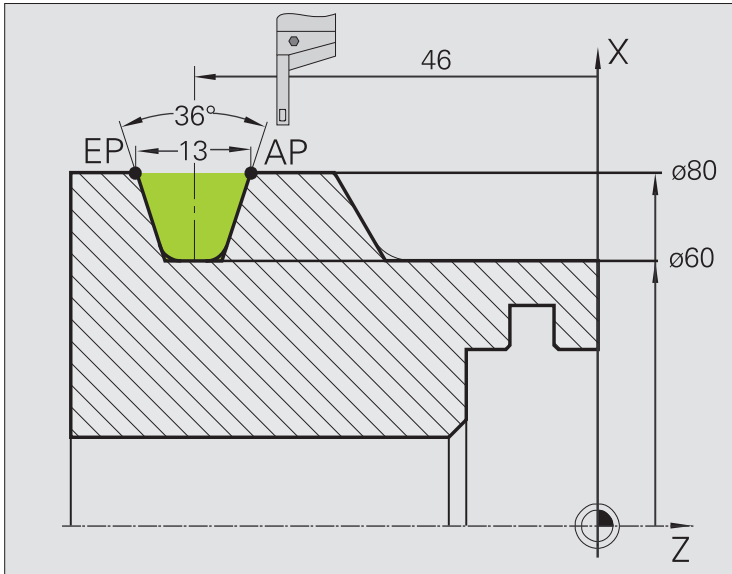



De bewerking wordt uitgevoerd met **Insteken radiaal uitgebreid**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten. Bij de volgende stap wordt dit contourgedeelte met **Insteken radiaal afwerken uitgebreid** nabewerkt.

In de "uitgebreide werkstand" worden de afrondingen in de terugvallende contour en de afkanten aan het begin en einde van de contour gemaakt.


Let op de parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2**. Deze zijn bepalend voor de verspanings- en aanzetrichting – hier bewerking aan buitenzijde en aanzet "in richting –Z".

Gereedschapsgegevens

- Draaigereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 1 – gereedschapsoriëntatie
- SB = 4 – snijkantbreedte (4 mm)

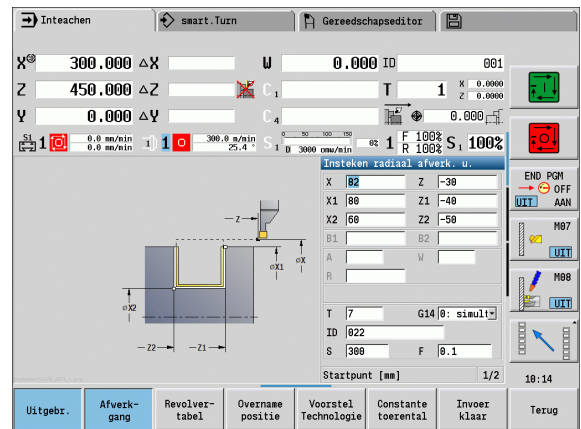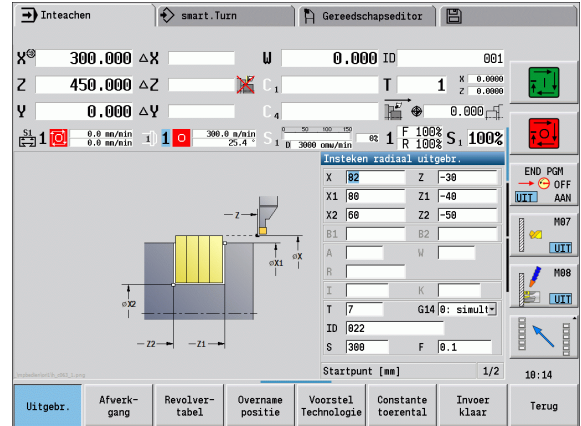

Insteek binnen

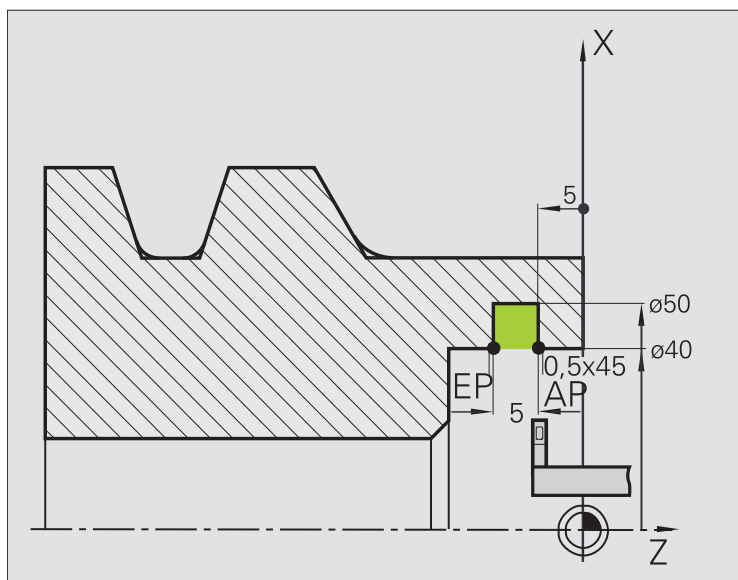

De bewerking wordt uitgevoerd met **Insteken radiaal uitgebreid**, waarbij rekening wordt gehouden met de overmaten. Bij de volgende stap wordt dit contourgedeelte met **Insteken radiaal afwerken uitgebreid** nabewerkt.



Omdat **steekbreedte P** niet wordt ingevoerd, steekt de CNC PILOT met 80% van de steekbreedte van het gereedschap.

In de "uitgebreide werkstand" worden de afkantingen aan het begin/einde van de contour gemaakt.

Let op de parameters **beginpunt contour X1, Z1** en **eindpunt contour X2, Z2**. Deze zijn bepalend voor de verspanings- en aanzetrichting – hier bewerking aan binnenzijde en aanzet "in richting -Z".

Gereedschapsgegevens

- Draag gereedschap (voor bewerking aan de binnenzijde)
- TO = 7 – gereedschapsoriëntatie
- SB = 2 – snijkantbreedte (2 mm)

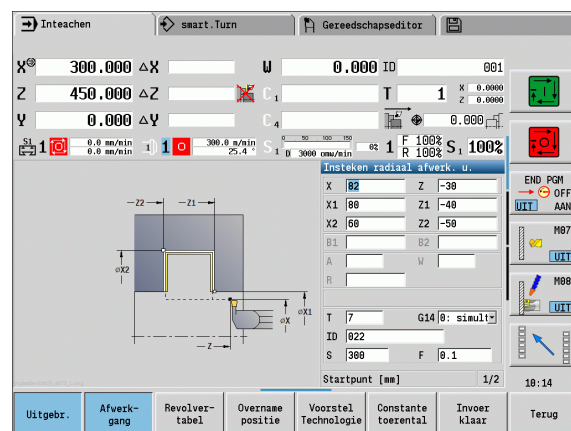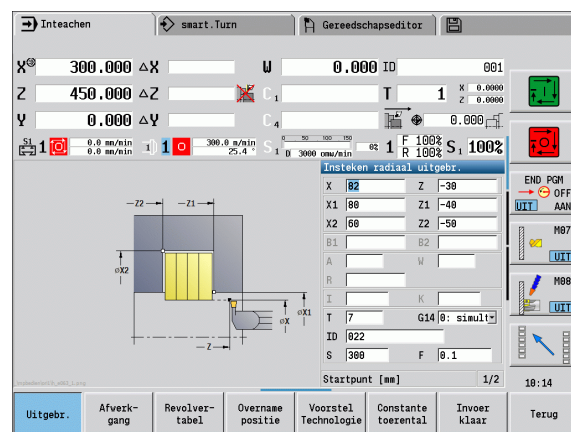

4.6 Schroefdraad- en draaduitloopcycli



Met schroefdraad- en draaduitloopcycli worden enkel- en meervoudige conische en langsschroefdraad en draaduitlopen gemaakt.

Met cyclusbedrijf kunt u:

- de "laatste snede" herhalen, om onnauwkeurigheden van het gereedschap te corrigeren.
- met de optie **Schroefdraad nasnijden** beschadigde schroefdraad repareren (alleen in de werkstand Handbediening).



- Schroefdraad wordt met een constant toerental gemaakt.
- Bij **cyclusstop** wordt het gereedschap vrijgezet voordat de beweging wordt gestopt. De cyclus moet daarna opnieuw worden gestart.
- De aanzet-override is niet actief tijdens de uitvoering van de cyclus.

Schroefdraadpositie, draaduitlooppositie

Schroefdraadpositie


De CNC PILOT bepaalt de schroefdraadrichting aan de hand van de parameters **startpunt Z** (werkstand Handbediening "Actuele gereedschapspositie") en **eindpunt Z2**. Met de softkey kunt u invoeren of er buiten- of binnendraad moet worden gesneden.

Draaduitlooppositie

De CNC PILOT bepaalt de draaduitlooppositie aan de hand van de parameters **startpunt X, Z** (handbediening: "Actuele gereedschapspositie") en **startpunt cilinder X1/eindpunt eindvlak Z2**.



De draaduitloop kan alleen in een haakse, asparallelle contourhoek op de langsas worden uitgevoerd.

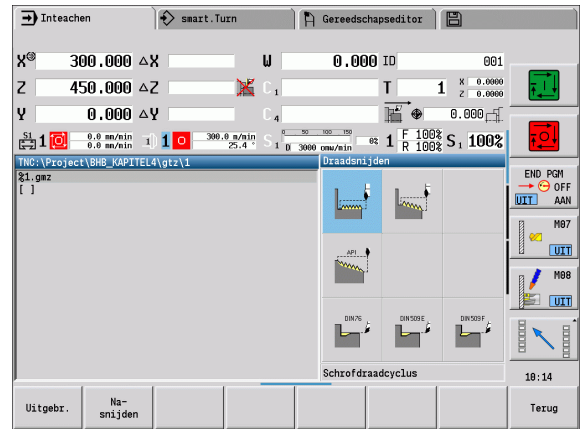

Schroefdraad- en draaduitloopcycli Symbool

Schroefdraadcyclus

Enkel- of meervoudige langsdraad



Conische draad

Enkel- of meervoudige conische draad



API-draad

Enkel- of meervoudige API-draad (API: American Petroleum Institute)



Draaduitloop DIN 76

Draaduitloop en draadaansnijding



Draaduitloop DIN 509 E

Draaduitloop en cilinderaansnijding



Draaduitloop DIN 509 F

Draaduitloop en cilinderaansnijding



Handwiel-override

Als uw machine is uitgerust met de handwiel-override, kunt u de asbewegingen tijdens het bewerken van de schroefdraad binnen een beperkt bereik gedeeltelijk laten samenvallen:

- **X-richting:** afhankelijk van de actuele snijdiepte, maximaal geprogrammeerde schroefdraaddiepte
- **Z-richting:** +/- een kwart van de spoed



De machine en besturing moeten zijn voorbereid door de machinefabrikant. Raadpleeg uw machinehandboek.





Let erop dat positiewijzigingen die het gevolg zijn van handwiel-overrides, na het cycluseinde of na de functie "Laatste snijgang" niet meer actief zijn.

Aanzethoek, schroefdraaddiepte, snedeopdeling

Bij sommige schroefdraadcycli kan de aanzethoek (flankhoek) worden opgegeven. In de afbeeldingen wordt de werkwijze bij een aanzethoek van -30° resp. bij een aanzethoek van 0° verklaard.

De schroefdraaddiepte wordt bij alle schroefdraadcycli geprogrammeerd. De CNC PILOT reduceert de snijdiepte bij iedere snede (zie afbeeldingen).

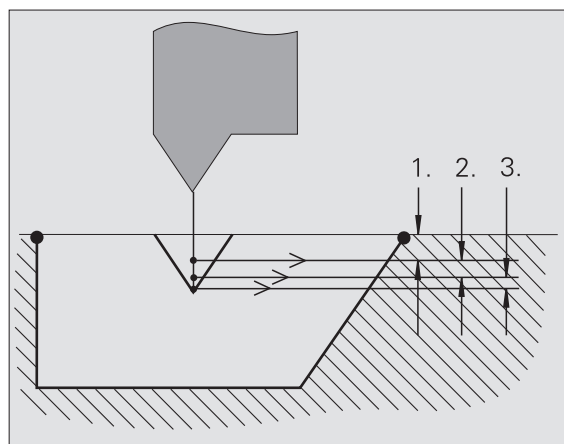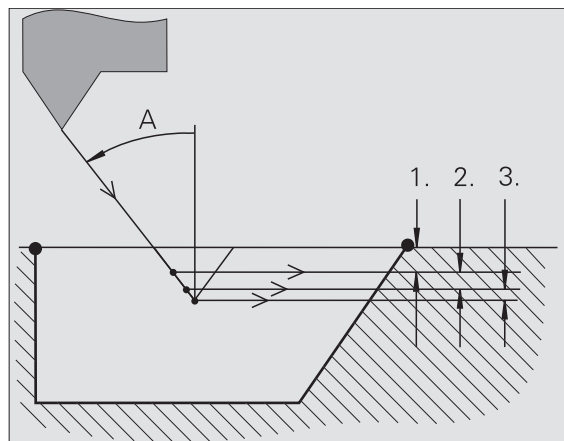

Schroefdraadaanloop/-uitloop

De slede heeft vóór de eigenlijke schroefdraad een bepaalde aanloop nodig om tot de geprogrammeerde voedingssnelheid te kunnen versnellen en een uitloop aan het einde van de schroefdraad om de slede af te remmen.

Een te korte schroefdraadaanloop of -uitloop kan ten koste van de kwaliteit gaan. De CNC PILOT geeft in dit geval een waarschuwing.

Laatste snede

Na het uitvoeren van de cyclus biedt de CNC PILOT de functie **Laatste snijgang** aan. Hiermee kunt u een gereedschapscorrectie uitvoeren en de laatste draadsnijgang herhalen.

VERLOOP VAN DE FUNCTIE "LAATSTE SNIJGANG"

Uitgangssituatie: de schroefdraadcyclus is uitgevoerd – de schroefdraaddiepte komt niet overeen met de instellingen.

Gereedschapscorrectie uitvoeren

Laatste
snijgang

Softkey **Laatste snijgang** indrukken



Cyclusstart activeren

Schroefdraad controleren



De gereedschapscorrectie en de **laatste snijgang** kunnen net zo vaak worden herhaald totdat de schroefdraad correct is.

Schroefdraadcyclus (overlangs)



Schroefdraad snijden selecteren



Schroefdraadcyclus selecteren




Binnen-
draad

- **Aan:** binnendraad
- **Uit:** buitendraad

De cyclus snijdt een enkelvoudige buiten- of binnenschroefdraad met een flankhoek van 30°. De aanzet vindt alleen in "X-richting" plaats.

Cyclusparameters

- | | |
|------|--|
| X, Z | Startpunt Schroefdraad |
| Z2 | Eindpunt Schroefdraad |
| F1 | Spoed (= voeding) |
| U | Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U = 0.6134 * F1$ ■ Binnendraad: $U = -0.5413 * F1$ |
| I | Maximale aanzet <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I", iedere volgende snede: reductie van de snijdiepte ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1 |
| G47 | Veiligheidsafstand (zie pagina 142) |
| G14 | Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142) |
| T | Revolverplaatsnummer |
| ID | Gereedschaps-ID-nummer |
| S | Toerental/snijsnelheid |
| GV | Aanzetmethode <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: constante spaandoorsnede ■ 1: constante aanzet ■ 2: met restsnode-opdeling ■ 3: zonder restsnode-opdeling ■ 4: zoals MANUALplus 4110 ■ 5: constante aanzet (zoals in 4290) ■ 6: constant met rest (zoals in 4290) |
| GH | Wijze verspring. <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder verspringing ■ 1: van links ■ 2: van rechts ■ 3: afwiss. links/rechts |

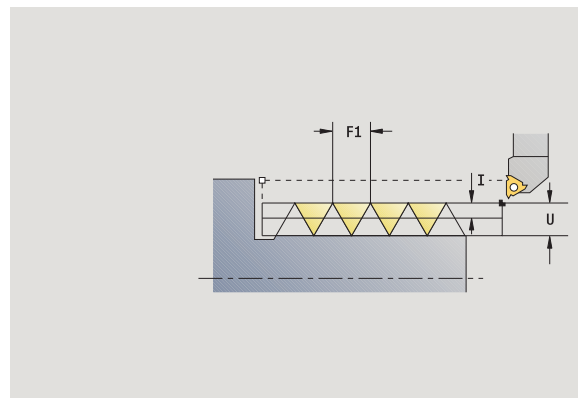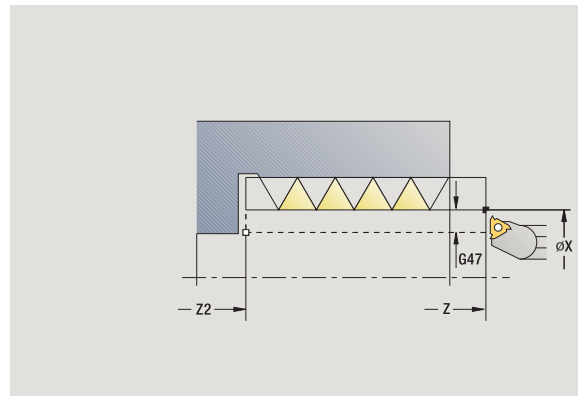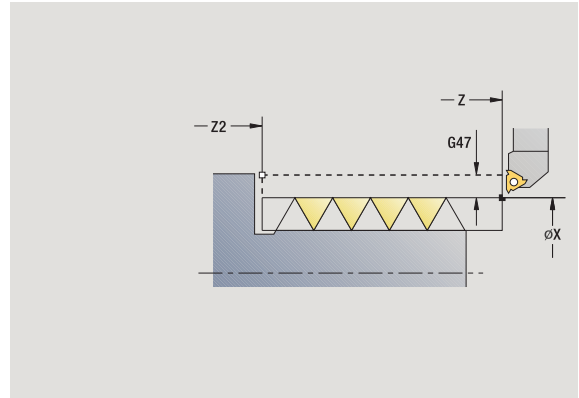


- A Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
- $A < 0$: aanzet van de linkerflank
 - $A > 0$: aanzet van de rechterflank
- R Resterende snijdiepte – alleen bij $GV=4$ (default: $1/100$ mm)
- IC Aantal sneden – de aanzet wordt uit IC en U berekend.
- Te gebruiken bij:
- $GV=0$: constante spaandoorsnede
 - $GV=1$: constante aanzet
- MT M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
- MFS M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
- Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadsnijden

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Start vanaf **startpunt Z** voor de eerste snede
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 4 Keert asparallel terug en zet opnieuw aan voor de volgende snede
- 5 Herhaalt 3...4 totdat **draaddiepte U** bereikt is
- 6 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

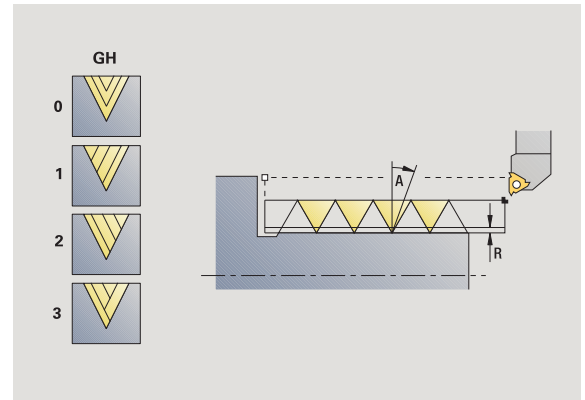

Schroefdraadcyclus (overlangs) – uitgebreid



Schroefdraad **snijden** selecteren



Schroefdraadcyclus selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen




Binnen-
draad

- **Aan:** binnendraad
- **Uit:** buitendraad

De cyclus maakt enkel- of meervoudige buiten- of binnendraad. De schroefdraad begint bij het **startpunt** en eindigt bij **eindpunt schroefdraad** (zonder aan- en uitloop).

Cyclusparameters

- | | |
|------|--|
| X, Z | Startpunt schroefdraad |
| Z2 | Eindpunt schroefdraad |
| F1 | Speed (= voeding) |
| D | Aantal gangen (default: 1 schroefdraadgang) |
| U | Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U=0.6134 \cdot F1$ ■ Binnendraad: $U=-0.5413 \cdot F1$ |
| I | Maximale aanzet <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I", iedere volgende snede: reductie van de snijdiepte ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1 |
| GK | Uitlooplengte |
| G47 | Veiligheidsafstand (zie pagina 142) |
| G14 | Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142) |
| T | Revolverplaatsnummer |
| ID | Gereedschaps-ID-nummer |
| S | Toerental/snijsnelheid |
| GH | Wijze verspring. <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder verspringing ■ 1: van links ■ 2: van rechts ■ 3: afwiss. links/rechts |

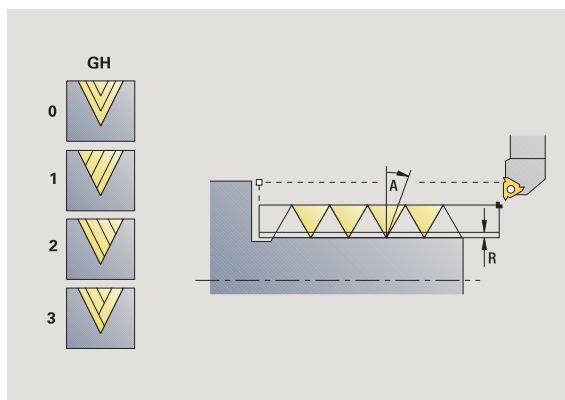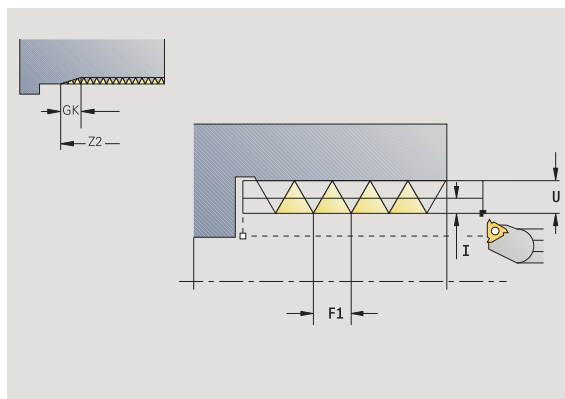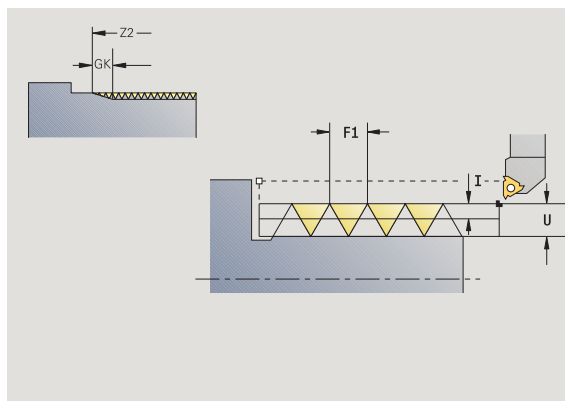

GV	Aanzetmethode <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: constante spaandoorsnede ■ 1: constante aanzet ■ 2: met restsnede-opdeling ■ 3: zonder restsnede-opdeling ■ 4: zoals MANUALplus 4110 ■ 5: constante aanzet (zoals in 4290) ■ 6: constant met rest (zoals in 4290)
A	Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°) <ul style="list-style-type: none"> ■ $A < 0$: aanzet van de linkerflank ■ $A > 0$: aanzet van de rechterflank
R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
E	Variabele spoed (bijv. voor de fabricage van transportschroeven of extruderassen)
Q	Aantal vrijloopbewegingen
IC	Aantal sneden – de aanzet wordt uit IC en U berekend. Te gebruiken bij: <ul style="list-style-type: none"> ■ GV=0: constante spaandoorsnede ■ GV=1: constante aanzet
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadsnijden

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Start vanaf **startpunt Z** voor de eerste schroefdraadgang
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 4 Keert asparallel terug en zet opnieuw aan voor de volgende schroefdraadgang
- 5 Herhaalt 3...4 voor alle schroefdraadgangen
- 6 Zet voor de volgende snijgang aan en houdt daarbij rekening met de **gereduceerde snijdiepte** en **aanzethoek A**
- 7 Herhaalt 3...6 totdat **Aantal gangen D** en **Draaddiepte U** bereikt zijn
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Conische draad



Schroefdraad snijden selecteren



Conische draad selecteren




Binnen-
draad

- **Aan:** binnendraad
- **Uit:** buitendraad

De cyclus maakt enkel- of meervoudige conische buiten- of binnendraad.

Cyclusparameters

- | | |
|--------|--|
| X, Z | Startpunt |
| X1, Z1 | Startpunt schroefdraad |
| X2, Z2 | Eindpunt schroefdraad |
| F1 | Spoed (= voeding) |
| D | Aantal gangen (default: 1 schroefdraadgang) |
| U | Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U=0.6134 \cdot F1$ ■ Binnendraad: $U=-0.5413 \cdot F1$ |
| I | Maximale aanzet <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I", iedere volgende snede: reductie van de snijdiepte ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1 |
| W | Conushoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$) |
| GK | Uitlooplengte |
| G47 | Veiligheidsafstand (zie pagina 142) |
| G14 | Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142) |
| T | Revolverplaatnummer |
| ID | Gereedschap-ID-nummer |
| S | Toerental/snijsnelheid |
| GV | Aanzetmethode <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: constante spaandoorsnede ■ 1: constante aanzet ■ 2: met restsnede-opdeling ■ 3: zonder restsnede-opdeling ■ 4: zoals MANUALplus 4110 ■ 5: constante aanzet (zoals in 4290) ■ 6: constant met rest (zoals in 4290) |

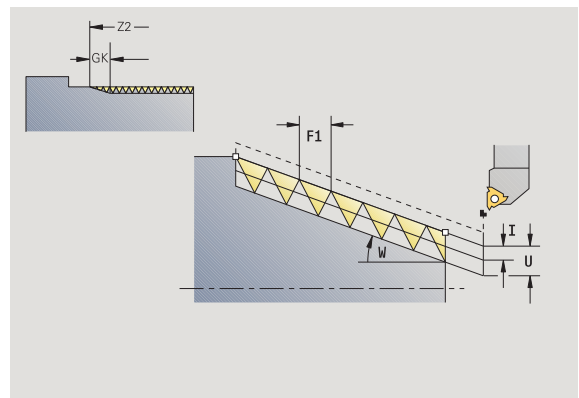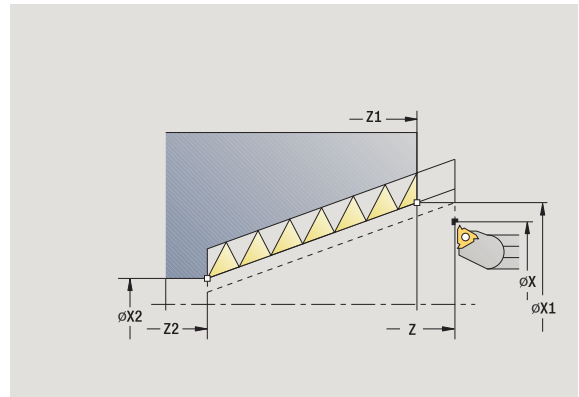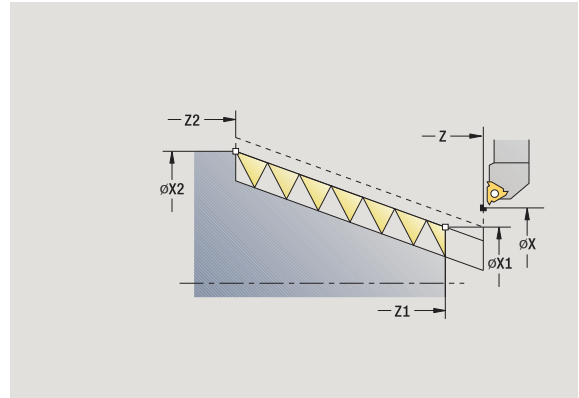

GH	Wijze verspring.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder verspringing ■ 1: van links ■ 2: van rechts ■ 3: afwiss. links/rechts
A	Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $A < 0$: aanzet van de linkerflank ■ $A > 0$: aanzet van de rechterflank
R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
E	Variabele spoed (bijv. voor de fabricage van transportschroeven of extruderassen)
Q	Aantal vrijlooptbewegingen
IC	Aantal sneden – de aanzet wordt uit IC en U berekend.
	Te gebruiken bij:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GV=0: constante spaandoorsnede ■ GV=1: constante aanzet
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant


Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadsnijden

Parametercombinaties voor conushoek:

- X1/Z1, X2/Z2
- X1/Z1, Z2, W
- Z1, X2/Z2, W

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Gaat naar **startpunt schroefdraad X1, Z1**
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**
- 4 Keert asparallel terug en zet opnieuw aan voor de volgende schroefdraadgang
- 5 Herhaalt 3...4 voor alle schroefdraadgangen
- 6 Zet voor de volgende snijgang aan en houdt daarbij rekening met de **gereduceerde snijdiepte** en **aanzethoek A**
- 7 Herhaalt 3...6 totdat **Aantal gangen D** en **Draaddiepte U** bereikt zijn
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

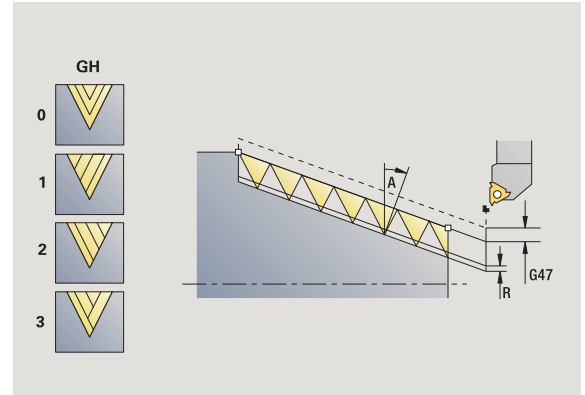

API-draad



Schroefdraad snijden selecteren



API-draad selecteren




Binnen-
draad

- **Aan:** binnendraad
- **Uit:** buitendraad

De cyclus maakt enkel- of meervoudige API-buiten- of binnendraad.
De draaddiepte wordt bij de uitloop van de schroefdraad minder.

Cyclusparameters

- | | |
|--------|--|
| X, Z | Startpunt |
| X1, Z1 | Startpunt schroefdraad |
| X2, Z2 | Eindpunt schroefdraad |
| F1 | Spoed (= voeding) |
| D | Aantal gangen (default: 1 schroefdraadgang) |
| U | Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U=0.6134 \cdot F1$ ■ Binnendraad: $U=-0.5413 \cdot F1$ |
| I | 1e snijdiepte <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I" – iedere volgende snede: beperking van de snijdiepte tot "J" ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1 |
| WE | Uitloophoek (bereik: $0^\circ < WE < 90^\circ$) |
| W | Conushoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$) |
| G47 | Veiligheidsafstand (zie pagina 142) |
| G14 | Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142) |
| T | Revolverplaatsnummer |
| ID | Gereedschaps-ID-nummer |
| S | Toerental/snijsnelheid |
| GV | Aanzetmethode <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: constante spaandoorsnede ■ 1: constante aanzet ■ 2: met restsnede-opdeling ■ 3: zonder restsnede-opdeling ■ 4: zoals MANUALplus 4110 ■ 5: constante aanzet (zoals in 4290) ■ 6: constant met rest (zoals in 4290) |

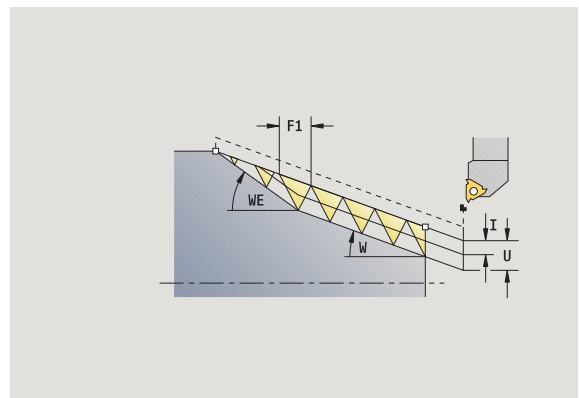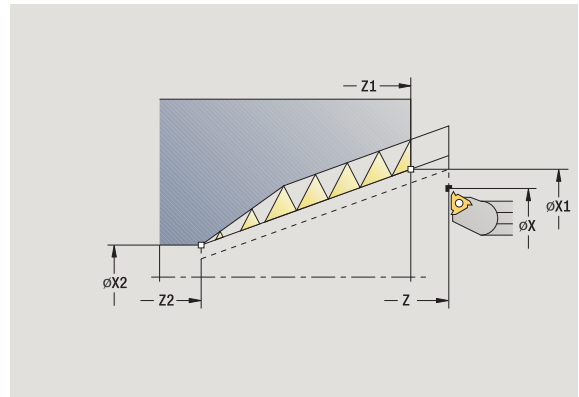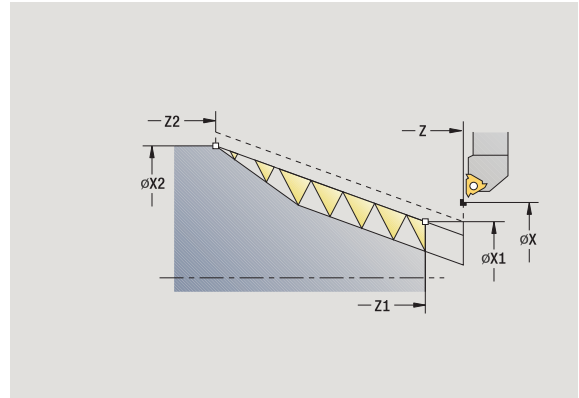

GH	Wijze verspringing.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder verspringing ■ 1: van links ■ 2: van rechts ■ 3: afwiss. links/rechts
A	Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $A < 0$: aanzet van de linkerflank ■ $A > 0$: aanzet van de rechterflank
R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
Q	Aantal vrijloopbewegingen
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant


Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadsnijden

Parametercombinaties voor conushoek:

- X1/Z1, X2/Z2
- X1/Z1, Z2, W
- Z1, X2/Z2, W

Uitvoeren van cyclus

- 1 Berekent de snede-opdeling
- 2 Gaat naar **startpunt schroefdraad X1, Z1**
- 3 Beweegt met voedingssnelheid naar **eindpunt Z2**, rekening houdend met **uitloophoek WE**
- 4 Keert asparallel terug en zet opnieuw aan voor de volgende schroefdraadgang
- 5 Herhaalt 3...4 voor alle schroefdraadgangen
- 6 Zet voor de volgende snijgang aan en houdt daarbij rekening met de **gereduceerde snijdiepte** en **aanzethoek A**
- 7 Herhaalt 3...6 totdat het **aantal gangen D** en **diepte U** zijn bereikt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

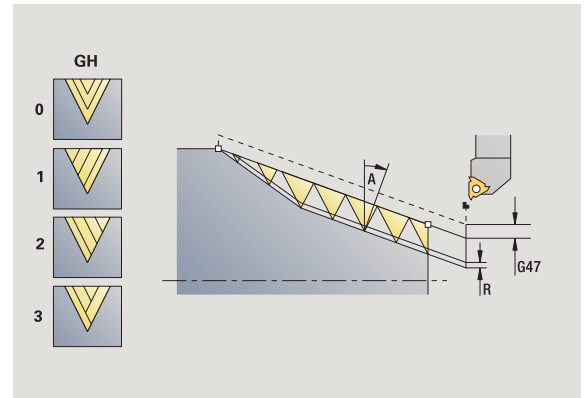

Schroefdraad nasnijden (overlangs)



Schroefdraad snijden selecteren



Schroefdraadcyclus selecteren

Na-
snijden

Softkey **Nasnijden** inschakelen

Binnen-
draad

■ **Aan:** binnendraad



■ **Uit:** buitendraad

Deze optionele cyclus snijdt een enkelvoudige schroefdraad na. Omdat het werkstuk al is afgespannen, moet de CNC PILOT de exacte positie van de schroefdraad kennen. Hiertoe plaatst u de punt van het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang en neemt u deze posities over in de parameters **gemeten hoek** en **gemeten positie** (softkey **Overname positie**). De cyclus berekent op basis van deze waarden de spilhoek bij het startpunt.

Deze functie is alleen beschikbaar in de werkstand Handbediening.

Cyclusparameters

- X1 Startpunt schroefdraad
- Z2 Eindpunt schroefdraad
- F1 Spoed (= voeding)
- U Schroefdraaddiepte – geen invoer:
 - Buitendraad: $U = 0.6134 * F1$
 - Binnendraad: $U = -0.5413 * F1$
- I Maximale aanzet
 - $I < U$: eerste snede met "I" – iedere volgende snede: beperking van de snijdiepte
 - $I = U$: een snede
 - geen invoer: wordt berekend uit U en F1
- C Gemeten hoek
- ZC Gemeten positie
- A Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - $A < 0$: aanzet van de linkerflank
 - $A > 0$: aanzet van de rechterflank
- R Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)

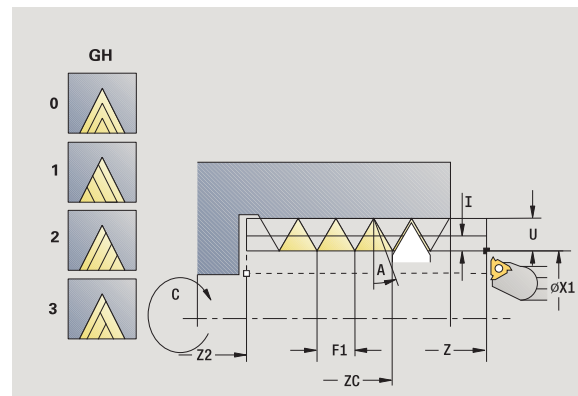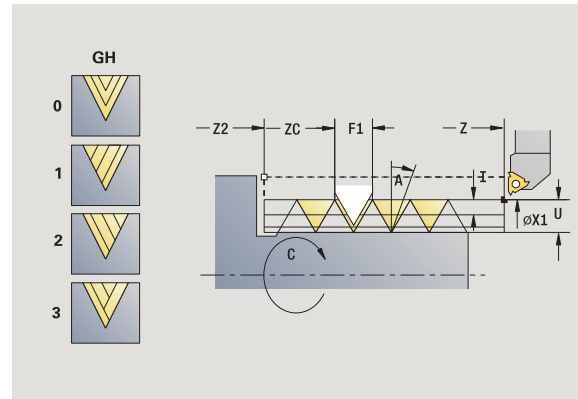

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Uitvoeren van cyclus

- 1 Plaats het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang
- 2 Gereedschapspositie en spilhoek met de softkey **Overname positie** in de parameters **gemeten positie ZC** en **gemeten hoek C** overnemen
- 3 Het gereedschap handmatig uit de schroefdraadgang halen
- 4 Gereedschap naar het startpunt positioneren
- 5 Cyclus uitvoeren met de softkey **Invoer klaar** en vervolgens **Cyclusstart**

Schroefdraad nasnijden uitgebreid (overlangs)



Schroefdraad snijden selecteren



Schroefdraadcycclus selecteren

Uitgebr.

Softkey **Uitgebreid** inschakelen

Na-
snijden

Softkey **Nasnijden** inschakelen

Binnen-
draad

■ **Aan:** binnendraad



■ **Uit:** buitendraad

Deze optionele cyclus snijdt enkel- of meervoudige buiten- of binnendraad na. Omdat het werkstuk al is afgespannen, moet de CNC PILOT de exacte positie van de schroefdraad kennen. Hiertoe plaatst u de punt van het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang en neemt u deze posities over in de parameters **gemeten hoek** en **gemeten positie** (softkey **Overname positie**). De cyclus berekent op basis van deze waarden de spilhoek bij het startpunt.

Deze functie is alleen beschikbaar in de werkstand Handbediening.

Cyclusparameters

- X1 Startpunt schroefdraad
- Z2 Eindpunt schroefdraad
- F1 Speed (= voeding)
- D Aantal gangen
- U Schroefdraaddiepte – geen invoer:
 - Buitendraad: $U=0.6134 \cdot F1$
 - Binnendraad: $U=-0.5413 \cdot F1$
- I Maximale aanzet
 - $I < U$: eerste snede met "I" – iedere volgende snede: beperking van de snijdiepte
 - $I = U$: een snede
 - geen invoer: wordt berekend uit U en F1
- GK Uitloplengte
- C Gemeten hoek
- ZC Gemeten positie
- A Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - $A < 0$: aanzet van de linkerflank
 - $A > 0$: aanzet van de rechterflank

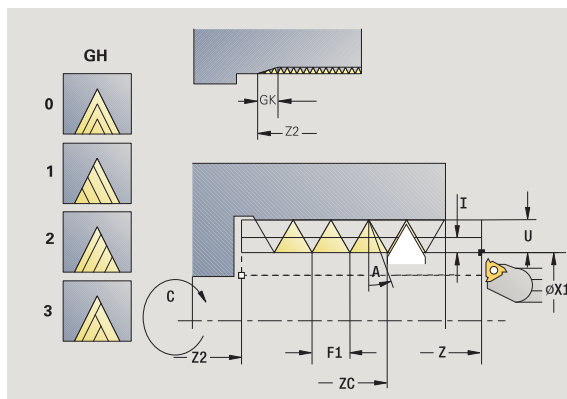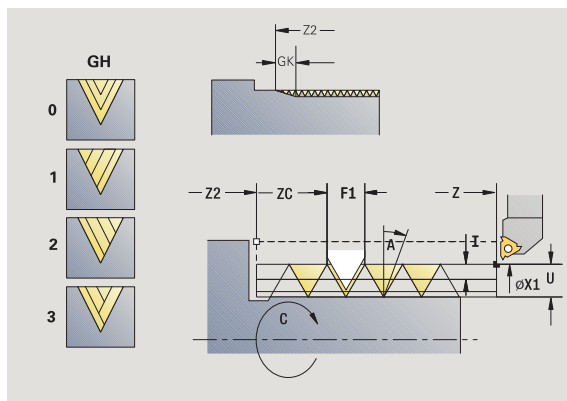

R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
Q	Aantal vrijloopbewegingen
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Uitvoeren van cyclus

- 1 Plaats het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang
- 2 Gereedschapspositie en spilhoek met de softkey **Overname positie** in de parameters **gemeten positie ZC** en **gemeten hoek C** overnemen
- 3 Het gereedschap handmatig uit de schroefdraadgang halen
- 4 Gereedschap naar het startpunt positioneren
- 5 Cyclus uitvoeren met de softkey **Invoer klaar** en vervolgens **Cyclusstart**

Conische draad nasnijden



Schroefdraad snijden selecteren



Conische draad selecteren

Na-
snijden

Softkey **Nasnijden** inschakelen

Binnen-
draad



- **Aan:** binnendraad
- **Uit:** buitendraad

Deze optionele cyclus snijdt enkel- of meervoudige conische buiten- of binnendraad na. Omdat het werkstuk al is afgespannen, moet de CNC PILOT de exacte positie van de schroefdraad kennen. Hiertoe plaatst u de punt van het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang en neemt u deze posities over in de parameters **gemeten hoek** en **gemeten positie** (softkey **Overname positie**). De cyclus berekent op basis van deze waarden de spilhoek bij het startpunt.

Deze functie is alleen beschikbaar in de werkstand Handbediening.

Cyclusparameters

- | | |
|--------|--|
| X1, Z1 | Startpunt schroefdraad |
| X2, Z2 | Eindpunt schroefdraad |
| F1 | Spoed (= voeding) |
| D | Aantal gangen |
| U | Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U = 0.6134 * F1$ ■ Binnendraad: $U = -0.5413 * F1$ |
| I | Maximale aanzet <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I" – iedere volgende snede: beperking van de snijdiepte ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1 |
| W | Conushoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$) |
| GK | Uitlooplengte |
| C | Gemeten hoek |
| ZC | Gemeten positie |
| A | Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°) <ul style="list-style-type: none"> ■ $A < 0$: aanzet van de linkerflank ■ $A > 0$: aanzet van de rechterflank |

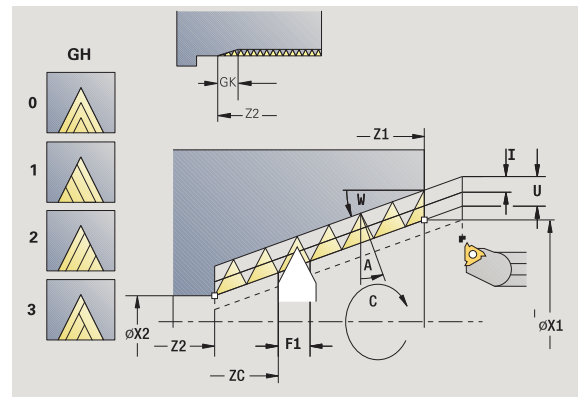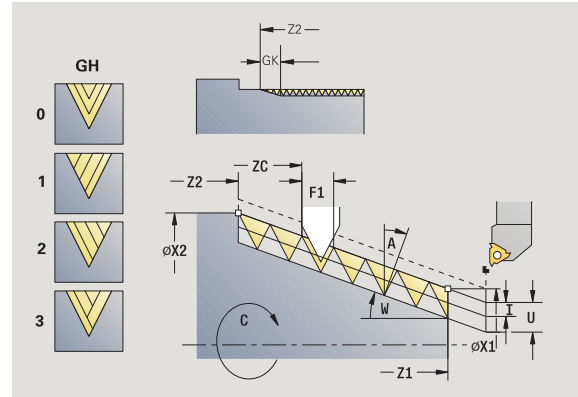

R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
Q	Aantal vrijloopbewegingen
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Uitvoeren van cyclus

- 1 Plaats het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang
- 2 Gereedschapspositie en spilhoek met de softkey **Overname positie** in de parameters **gemeten positie ZC** en **gemeten hoek C** overnemen
- 3 Het gereedschap handmatig uit de schroefdraadgang halen
- 4 Gereedschap **vóór** het werkstuk positioneren
- 5 Cyclus uitvoeren met de softkey **Invoer klaar** en vervolgens **Cyclusstart**

API-draad nasnijden



Schroefdraad snijden selecteren



API-draad selecteren



Softkey **Nasnijden** inschakelen






■ **Aan:** binnendraad
■ **Uit:** buitendraad

Deze optionele cyclus snijdt enkel- of meervoudige API-buiten- of binnendraad na. Omdat het werkstuk al is afgespannen, moet de CNC PILOT de exacte positie van de schroefdraad kennen. Hiertoe plaatst u de punt van het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang en neemt u deze posities over in de parameters **gemeten hoek** en **gemeten positie** (softkey **Overname positie**). De cyclus berekent op basis van deze waarden de spilhoek bij het startpunt.

Deze functie is alleen beschikbaar in de werkstand Handbediening.

Cyclusparameters

X1, Z1	Startpunt schroefdraad
X2, Z2	Eindpunt schroefdraad
F1	Spoed (= voeding)
D	Aantal gangen
U	Schroefdraaddiepte – geen invoer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Buitendraad: $U=0.6134 \cdot F1$ ■ Binnendraad: $U=-0.5413 \cdot F1$
I	Maximale aanzet <ul style="list-style-type: none"> ■ $I < U$: eerste snede met "I" – iedere volgende snede: beperking van de snijdiepte ■ $I = U$: een snede ■ geen invoer: wordt berekend uit U en F1
WE	Uitloophoek (bereik: $0^\circ < WE < 90^\circ$)
W	Conushoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$)
C	Gemeten hoek
ZC	Gemeten positie
A	Aanzethoek (bereik: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°) <ul style="list-style-type: none"> ■ $A < 0$: aanzet van de linkerflank ■ $A > 0$: aanzet van de rechterflank

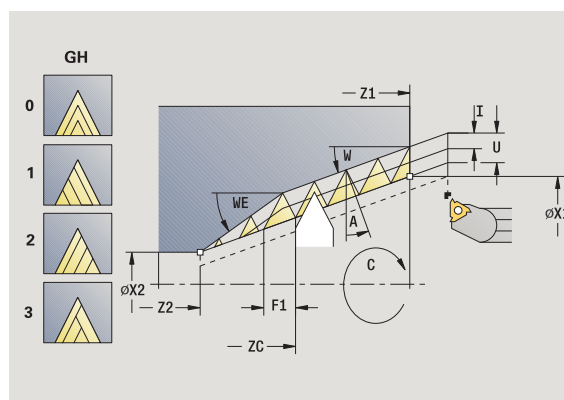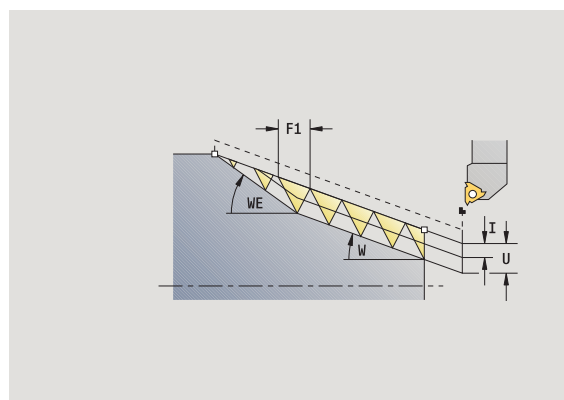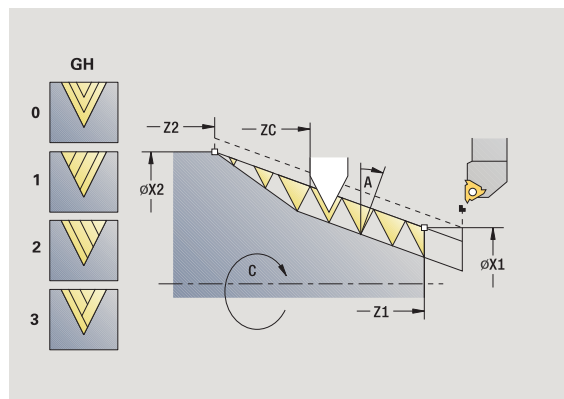

R	Resterende snijdiepte – alleen bij GV=4 (default: 1/100 mm)
Q	Aantal vrijloopbewegingen
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Uitvoeren van cyclus

- 1 Plaats het draadsnijgereedschap midden in een schroefdraadgang
- 2 Gereedschapspositie en spilhoek met de softkey **Overname positie** in de parameters **gemeten positie ZC** en **gemeten hoek C** overnemen
- 3 Het gereedschap handmatig uit de schroefdraadgang halen
- 4 Gereedschap **vóór** het werkstuk positioneren
- 5 Cyclus uitvoeren met de softkey **Invoer klaar** en vervolgens **Cyclusstart**

Draaduitloop DIN 76



Schroefdraad snijden selecteren



Draaduitloop DIN 76 selecteren




met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

De cyclus maakt de draaduitloop DIN 76, een draadaansnijding, de voorafgaande cilinder en het aansluitende eindvlak. De draadaansnijding wordt uitgevoerd als u **aansnijlengte cilinder** of **aansnijradius** opgeeft.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Startpunt cilinder
X2, Z2	Eindpunt eindvlak
FP	Spoed (default: standaardtabel)
E	Gereduceerde voeding voor het insteken en voor de draadaansnijding (default: voeding F)
I	Diepte draaduitloop (default: standaardtabel)
K	Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
W	Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
R	Radius draaduitloop aan beide zijden van de draaduitloop (default: standaardtabel)
P1	Overmaat draaduitloop <ul style="list-style-type: none"> ■ Geen invoer: bewerking in één snede ■ $P1 > 0$: opdeling in voor- en nadraaien. "P" is langsovermaat; overmaat in dwarsrichting bedraagt altijd 0,1 mm
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling

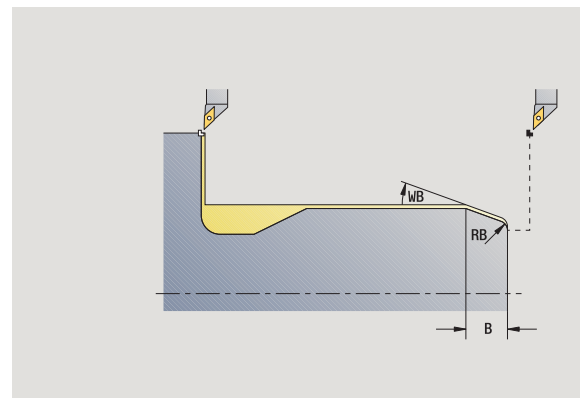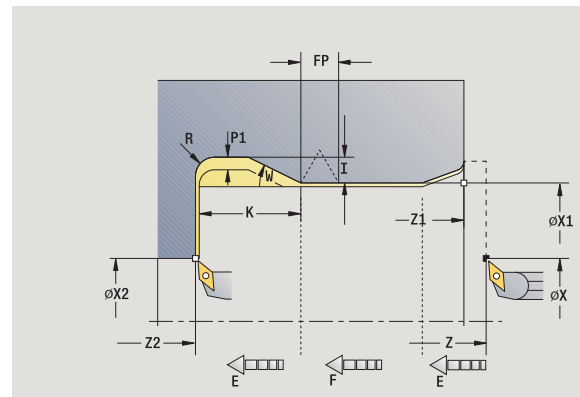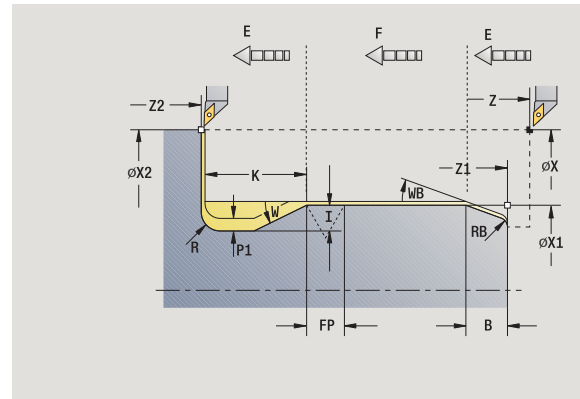

B	Cilinderaansnijlengte (default: geen draadaansnijding)
WB	Aansnijhoek (default: 45°)
RB	Aansnijradius (default: geen invoer = geen element): positieve waarde = aansnijradius, negatieve waarde = afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142) – wordt alleen bij "met terugloop" verwerkt
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

De door u opgegeven parameters worden onvoorwaardelijk aangehouden, ook als in de standaardtabel andere waarden zijn vermeld. Als u "I, K, W en R" niet opgeeft, bepaalt de CNC PILOT deze parameters aan de hand van "FP" uit de standaardtabel (zie "DIN 76 – draaduitloopparameters" op pagina 617).

Uitvoeren van cyclus

- 1 Zet vanaf het startpunt aan
 - naar positie **startpunt cilinder X1**, of
 - voor de **draadaansnijding**
- 2 Maakt de draadaansnijding, indien ingesteld
- 3 Bewerkt de cilinder na tot het begin van de draaduitloop
- 4 Bewerkt de draaduitloop voor, indien ingesteld
- 5 Maakt de draaduitloop
- 6 Bewerkt na tot **eindpunt eindvlak X2**
- 7 Terugloop
 - **zonder terugloop**: gereedschap blijft op **eindpunt eindvlak** staan
 - **met terugloop**: zet vrij en keert diagonaal terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Draaduitloop DIN 509 E



Schroefdraad snijden selecteren



Draaduitloop DIN 509 E selecteren




met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

De cyclus maakt de draaduitloop DIN 509 vorm E, een cilinderaansnijding, de voorafgaande cilinder en het aansluitende eindvlak. Voor het cilindergedeelte kunt u een slijpovermaat definiëren. De cilinderaansnijding wordt uitgevoerd als u **aansnijlengte cilinder** of **aansnijradius** opgeeft.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Startpunt cilinder
X2, Z2	Eindpunt eindvlak
U	Slijpovermaat voor het cilindergedeelte (default: 0)
E	Gereduceerde voeding voor het insteken en voor de cilinderaansnijding (default: voeding F)
I	Diepte draaduitloop (default: standaardtabel)
K	Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
W	Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
R	Radius draaduitloop aan beide zijden van de draaduitloop (default: standaardtabel)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B	Cilinderaansnijlengte (default: geen draadaansnijding)
WB	Aansnijhoek (default: 45°)
RB	Aansnijradius (default: geen invoer = geen element): positieve waarde = aansnijradius, negatieve waarde = afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142) – wordt alleen bij "met terugloop" verwerkt
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

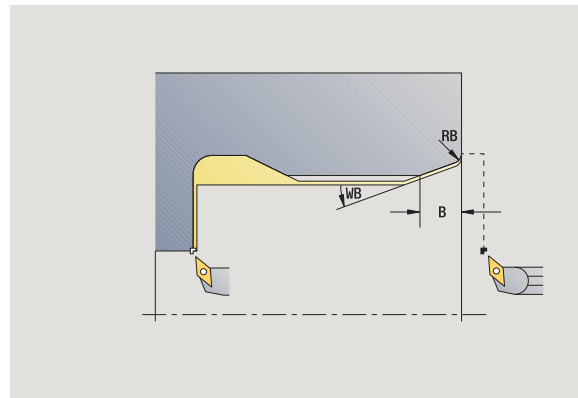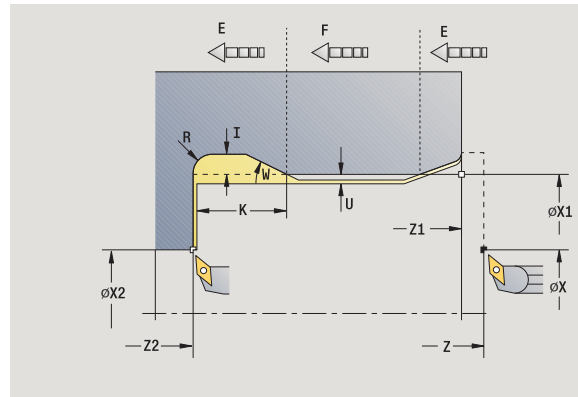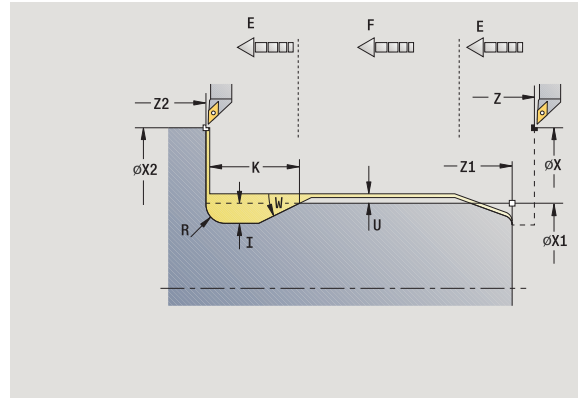

- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
- Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**

De door u opgegeven parameters worden onvoorwaardelijk aangehouden, ook als in de standaardtabel andere waarden zijn vermeld. Als u "I, K, W en R" niet opgeeft, bepaalt de CNC PILOT deze parameters aan de hand van de cilinderdiameter uit de standaardtabel (zie "DIN 509 E – draaduitloopparameters" op pagina 619).

Uitvoeren van cyclus

- 1 Zet vanaf het startpunt aan
 - naar positie **startpunt cilinder X1**, of
 - voor de **draadaansnijding**
- 2 Maakt de draadaansnijding, indien ingesteld
- 3 Bewerkt de cilinder na tot het begin van de draaduitloop
- 4 Maakt de draaduitloop
- 5 Bewerkt na tot **eindpunt eindvlak X2**
- 6 Terugloop
 - **zonder terugloop**: gereedschap blijft op **eindpunt eindvlak** staan
 - **met terugloop**: zet vrij en keert diagonaal terug naar het startpunt
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Draaduitloop DIN 509 F



Schroefdraad snijden selecteren



Draaduitloop DIN 509 F selecteren




met
terugloop

- **Uit:** gereedschap blijft bij het cycluseinde staan
- **Aan:** gereedschap keert naar het startpunt terug

De cyclus maakt de draaduitloop DIN 509 vorm F, een cilinderaansnijding, de voorafgaande cilinder en het aansluitende eindvlak. Voor het cilindergedeelte kunt u een slijpovermaat definiëren. De cilinderaansnijding wordt uitgevoerd als u **aansnijlengte cilinder** of **aansnijradius** opgeeft.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
X1, Z1	Startpunt cilinder
X2, Z2	Eindpunt eindvlak
U	Slijpovermaat voor het cilindergedeelte (default: 0)
E	Gereduceerde voeding voor het insteken en voor de cilinderaansnijding (default: voeding F)
I	Diepte draaduitloop (default: standaardtabel)
K	Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
W	Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
R	Radius draaduitloop aan beide zijden van de draaduitloop (default: standaardtabel)
P2	Dwarsdiepte (default: standaardtabel)
A	Dwarshoek (default: standaardtabel)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
B	Cilinderaansnijlengte (default: geen draadaansnijding)
WB	Aansnijhoek (default: 45°)
RB	Aansnijradius (default: geen invoer = geen element): positieve waarde = aansnijradius, negatieve waarde = afkanting
G47	Veiligheidsafstand (zie pagina 142) – wordt alleen bij "met terugloop" verwerkt

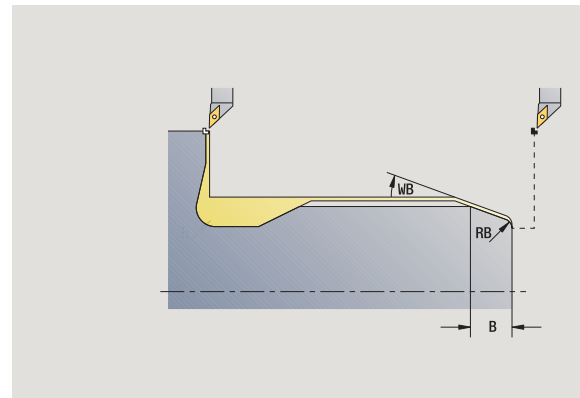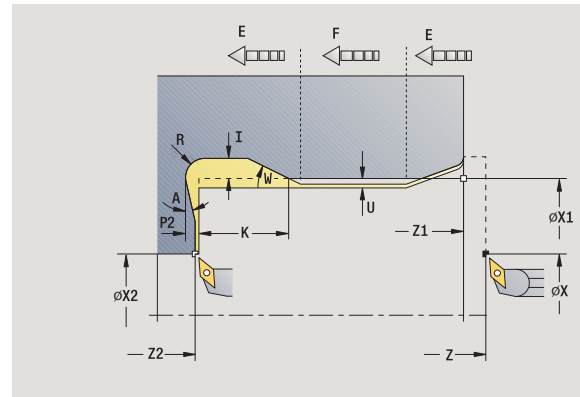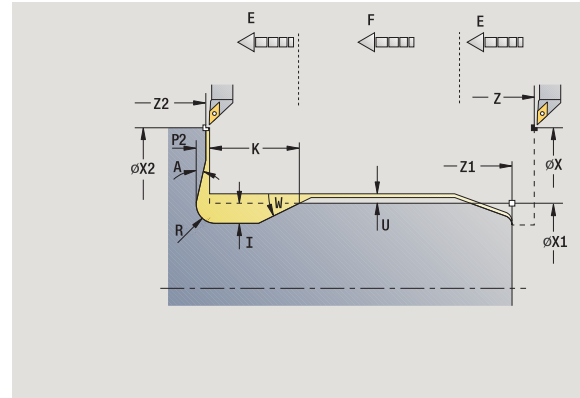

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **nabewerken**


De door u opgegeven parameters worden onvoorwaardelijk aangehouden, ook als in de standaardtabel andere waarden zijn vermeld. Als u "I, K, W, R, P en A" niet opgeeft, bepaalt de CNC PILOT deze parameters aan de hand van de cilinderdiameter uit de standaardtabel (zie "DIN 509 F – draaduitloopparameters" op pagina 619).

Uitvoeren van cyclus

- 1 Zet vanaf het startpunt aan
 - naar positie **startpunt cilinder X1**, of
 - voor de **draadaansnijding**
- 2 Maakt de draadaansnijding, indien ingesteld
- 3 Bewerkt de cilinder na tot het begin van de draaduitloop
- 4 Maakt de draaduitloop
- 5 Bewerkt na tot **eindpunt eindvlak X2**
- 6 Terugloop
 - **zonder terugloop**: gereedschap blijft op **eindpunt eindvlak** staan
 - **met terugloop**: zet vrij en keert diagonaal terug naar het startpunt

Voorbeelden: schroef- en draaduitloopcycli

Buitendraad en draaduitloop

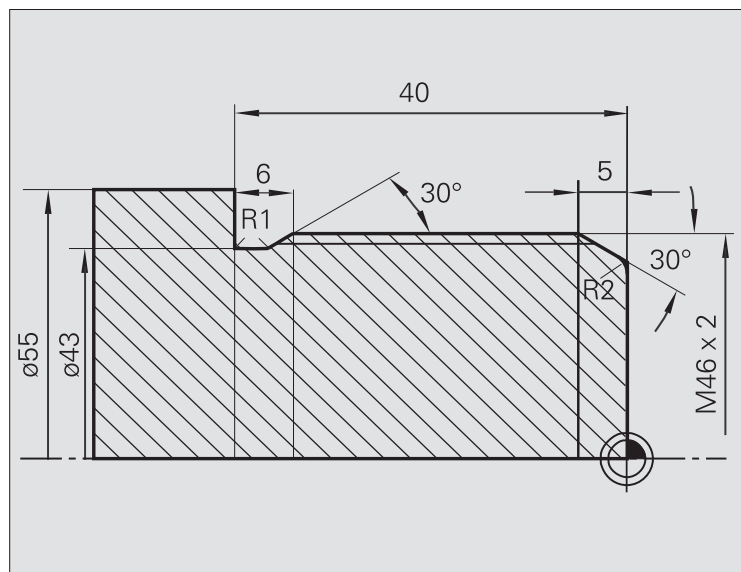

De bewerking wordt in twee stappen uitgevoerd. Met **draaduitloop DIN 76** worden de draaduitloop en draadaansnijding gemaakt. Daarna wordt de schroefdraad met de **schroefdraadcyclus** gemaakt.

1e stap

Programmering van de draaduitloop- en draadaansnijdingsparameters in twee invoervensters.

Gereedschapsgegevens




- Draaigereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 1 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek

2e stap


De **schroefdraadcyclus (overlangs)** uitgebreid snijdt de schroefdraad. Met de cyclusp parameters worden de draaddiepte en snede-opdeling vastgelegd.

Gereedschapsgegevens

- Draadsnijgereedschap (voor bewerking aan de buitenzijde)
- TO = 1 – gereedschapsoriëntatie

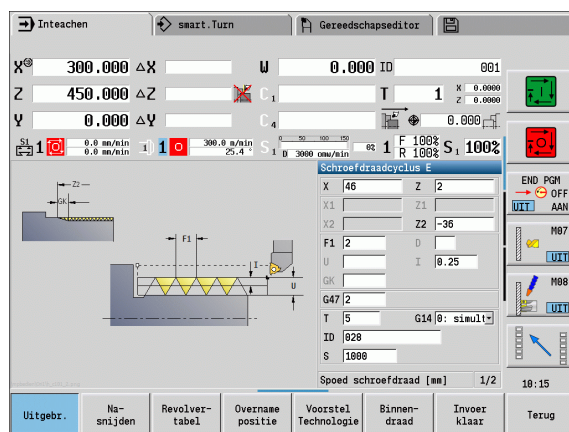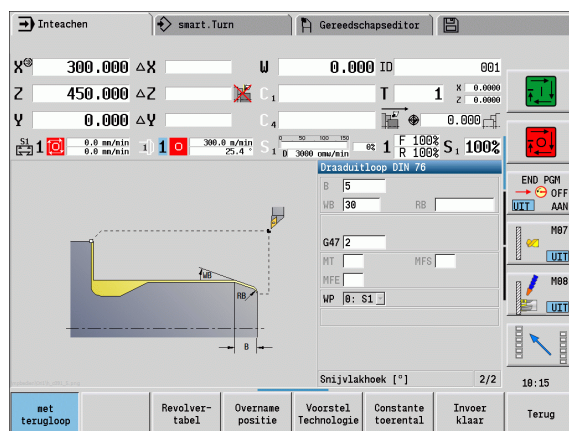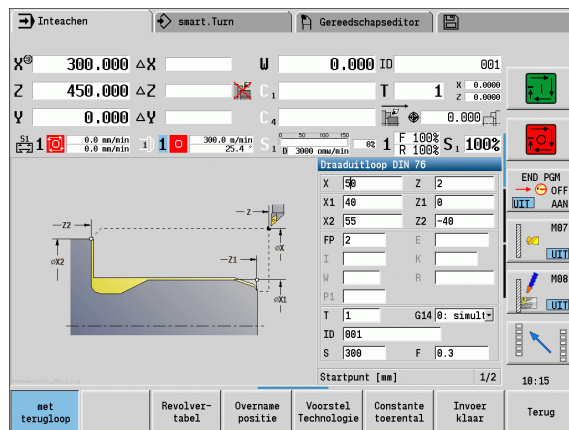

Binnendraad en draaduitloop

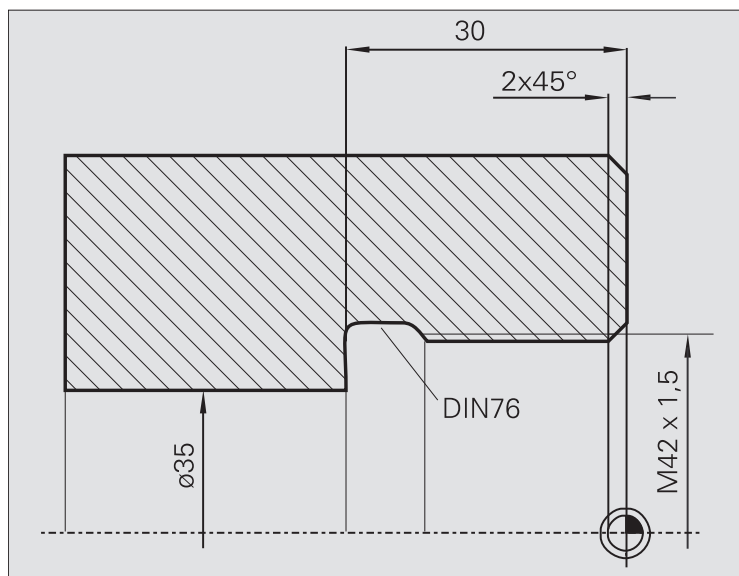

De bewerking wordt in twee stappen uitgevoerd. Met **draaduitloop DIN 76** worden de draaduitloop en draadaansnijding gemaakt. Daarna wordt de schroefdraad met de **schroefdraadcyclus** gemaakt.

1e stap

Programmering van de draaduitloop- en draadaansnijdingsparameters in twee invoervensters.

De CNC PILOT bepaalt de draaduitloopparameters aan de hand van de standaardtabel.

Bij de draadaansnijding wordt alleen de afkantingsbreedte vooraf ingesteld. De hoek van 45° is de defaultwaarde voor **aansnijhoek WB**.

Gereedschapsgegevens

- Draag gereedschap (voor bewerking aan de binnenzijde)
- TO = 7 – gereedschapsoriëntatie
- A = 93° – instelhoek
- B = 55° – punthoek




2e stap

De **schroefdraadcyclus (overlangs)** snijdt de schroefdraad. De snelheid wordt vooraf ingesteld, de CNC PILOT bepaalt de overige waarden aan de hand van de standaardtabel.

Let op de stand van de softkey **Binnendraad**.

Gereedschapsgegevens


- Draadsnijgereedschap (voor bewerking aan de binnenzijde)
- TO = 7 – gereedschapsoriëntatie

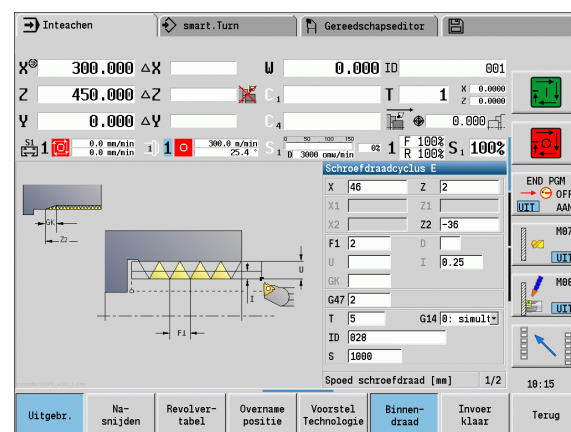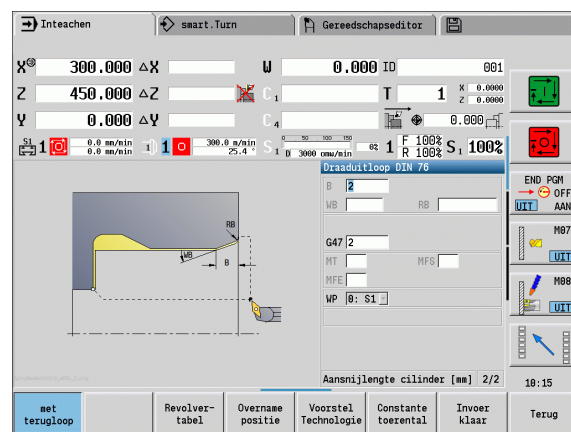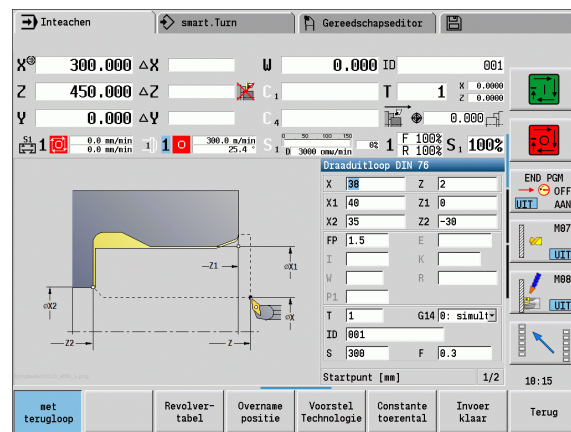

4.7 Boorcycli



Met de boorcycli maakt u axiale en radiale boringen.
Patroonbewerking: zie "Boor- en freespatroon" op
pagina 352.

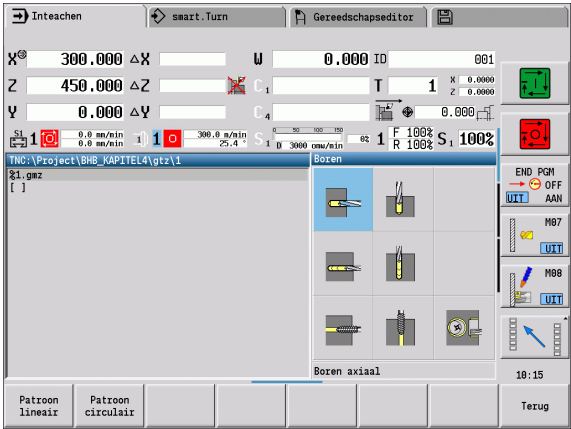

Boorcycli	Symbool
Axiale/radiale boorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	
Axiale/radiale langgatboorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	
Axiale/radiale draadtapcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	
Schroefdraad frezen freest schroefdraad in een bestaande boring	



Boren axiaal



Boren selecteren






Boren axiaal selecteren

Met deze cyclus wordt een boring in de voorkant gemaakt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
Z1	Startpunt boring (default: boring vanaf "Z")
Z2	Eindpunt boring
E	Stilstandtijd voor vrijmaken aan einde van boring (default: 0)
D	Terugtrekwijze <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: spoedgang ■ 1: voeding
AB	Aan- en doorboorlengte (default: 0)
V	Aan- en doorboorvarianten (default: 0) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder voedingsreductie ■ 1: voedingsreductie aan het einde van de boring ■ 2: voedingsreductie aan het begin van de boring ■ 3: voedingsreductie aan het begin en einde van de boring
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G60	Veiligheidszone voor het boren deactiveren <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: actief ■ 1: niet actief
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Paauzduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.

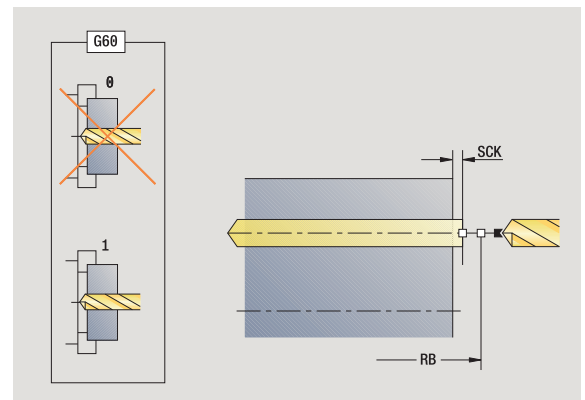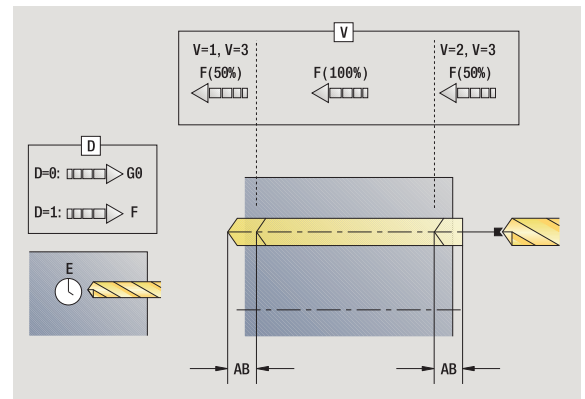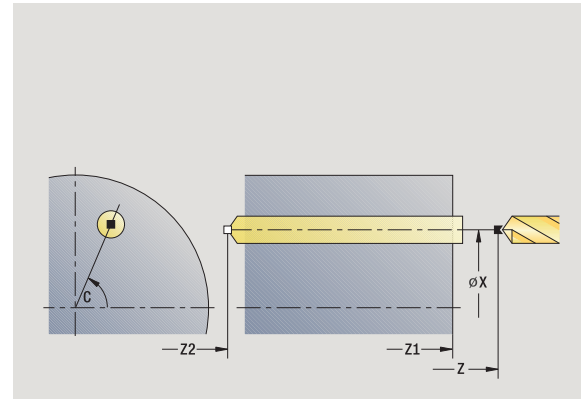

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase afhankelijk van gereedschapstype:

- Spiraalboor: **boren**
- Snijplaatboor: **voorboren**



- Als "AB" en "V" zijn geprogrammeerd, vindt er een voedingsreductie met 50% voor het aan- of doorboren plaats.
- Aan de hand van de gereedschapsparameter **Aangedreven gereedschap** bepaalt de CNC PILOT of het geprogrammeerde toerental en de voeding op de hoofdspil of op het aangedreven gereedschap van toepassing zijn.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring Z1**
- 3 Indien gedefinieerd: boort met gereduceerde voeding aan
- 4 Afhankelijk van **aan- en doorboorvarianten V**:
 - Doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot positie **Z2 – AB**
 - boort met gereduceerde voeding tot **eindpunt boring Z2**
 - Geen doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot **eindpunt boring Z2**
 - indien gedefinieerd: blijft gedurende **tijd E** op het eindpunt van de boring
- 5 Trekt terug
 - indien **Z1** geprogrammeerd: op **startpunt boring Z1**
 - indien **Z1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt Z**
- 6 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Boren radiaal



Boren selecteren






Boren radiaal selecteren

Met deze cyclus wordt een boring in het mantelvlak gemaakt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
X1	Startpunt boring (default: boring vanaf X)
X2	Eindpunt boring
E	Stilstandtijd voor vrijmaken aan einde van boring (default: 0)
D	Terugtrekwijze <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: spoedgang ■ 1: voeding
AB	Aan- en doorboorlengte (default: 0)
V	Aan- en doorboorvarianten (default: 0) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder voedingsreductie ■ 1: voedingsreductie aan het einde van de boring ■ 2: voedingsreductie aan het begin van de boring ■ 3: voedingsreductie aan het begin en einde van de boring
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

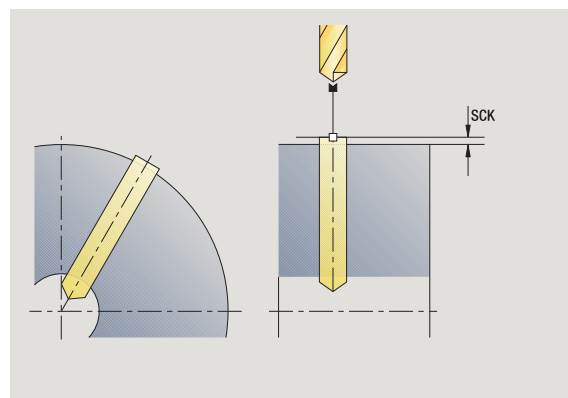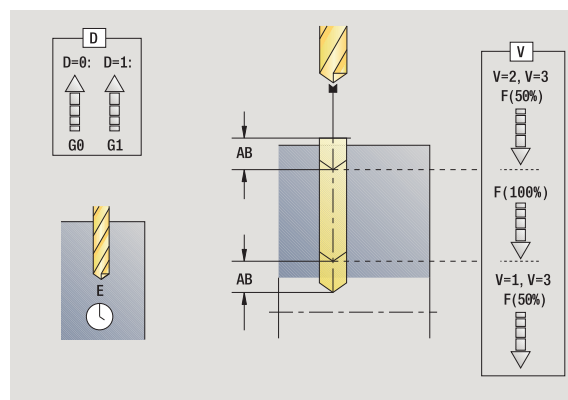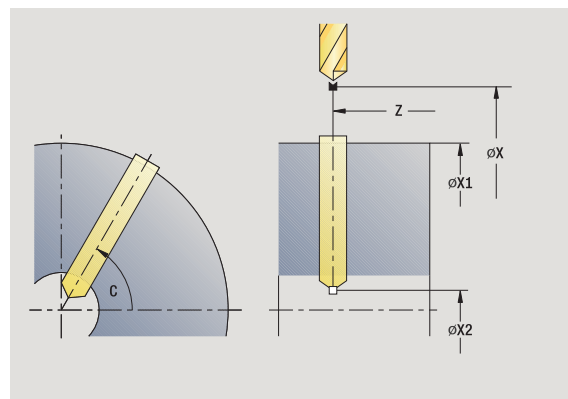

- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
- Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase afhankelijk van gereedschapstype:

- Spiraalboor: **boren**
- Snijplaatboor: **voorboren**



Als "AB" en "V" zijn geprogrammeerd, vindt er een voedingsreductie met 50% voor het aan- of doorboren plaats.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring X1**
- 3 Indien gedefinieerd: boort met gereduceerde voeding aan
- 4 Afhankelijk van **aan- en doorboorvarianten V**:
 - Doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot positie **X2 – AB**
 - boort met gereduceerde voeding tot **eindpunt boring X2**
 - Geen doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot **eindpunt boring X2**
 - indien gedefinieerd: blijft gedurende **tijd E** op het eindpunt van de boring
- 5 Trekt terug
 - indien **X1** geprogrammeerd: op **startpunt boring X1**
 - indien **X1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt X**
- 6 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Langgatboren axiaal



Boren selecteren






Diepboren axiaal selecteren

Deze cyclus maakt – in meerdere stappen – een boring in de voorkant. De boor wordt na iedere stap teruggetrokken en na een stilstandtijd weer op veiligheidsafstand gezet. U definieert de eerste boorstap met **1e boordiepte**: Bij elke volgende boorstap wordt de diepte met de **boordieptereductiewaarde** verminderd, waarbij de waarde niet onder de **minimale boordiepte** komt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
Z1	Startpunt boring (default: boring vanaf "Z")
Z2	Eindpunt boring
P	1e boordiepte (default: boren zonder onderbreking)
IB	Boordieptereductiewaarde (default: 0)
JB	Minimale boordiepte (default: 1/10 van P)
B	Teruglooptengte (default: terugloop naar "beginpunt boring")
E	Stilstandtijd voor vrijmaken aan einde van boring (default: 0)
D	Terugloop – teruglooptengte en aanzet in de boring (default: 0)
	<input type="checkbox"/> 0: spoedgang <input type="checkbox"/> 1: voeding
AB	Aan- en doorboorlengte (default: 0)
V	Aan- en doorboorvarianten (default: 0)
	<input type="checkbox"/> 0: zonder voedingsreductie <input type="checkbox"/> 1: voedingsreductie aan het einde van de boring <input type="checkbox"/> 2: voedingsreductie aan het begin van de boring <input type="checkbox"/> 3: voedingsreductie aan het begin en einde van de boring
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G60	Veiligheidszone voor het boren deactiveren
	<input type="checkbox"/> 0: actief <input type="checkbox"/> 1: niet actief

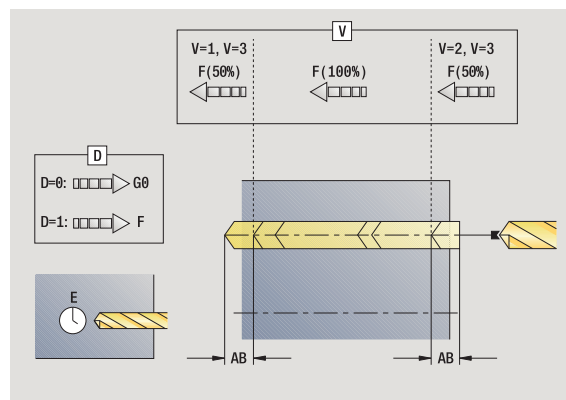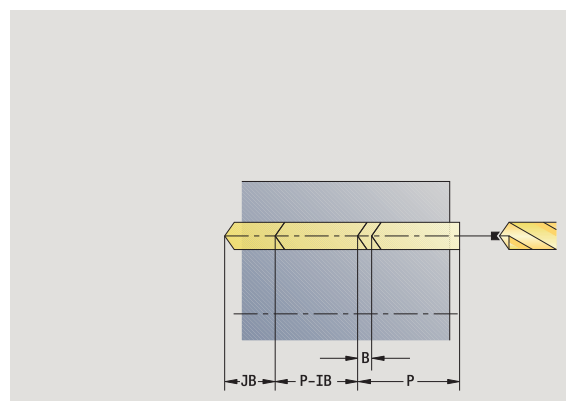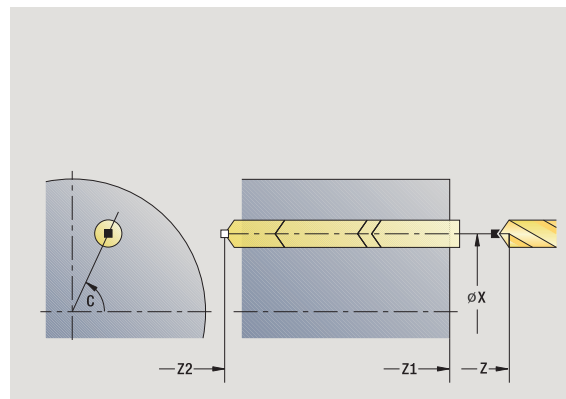

BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)


- Hoofdaandrijving
- Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase afhankelijk van gereedschapstype:

- Spiraalboor: **boren**
- Snijplaatboor: **voorboren**



- Als "AB" en "V" zijn geprogrammeerd, vindt er een voedingsreductie met 50% voor het aan- of doorboren plaats.
- Aan de hand van de gereedschapsparameter **Aangedreven gereedschap** bepaalt de CNC PILOT of het geprogrammeerde toerental en de voeding op de hoofdspil of op het aangedreven gereedschap van toepassing zijn.

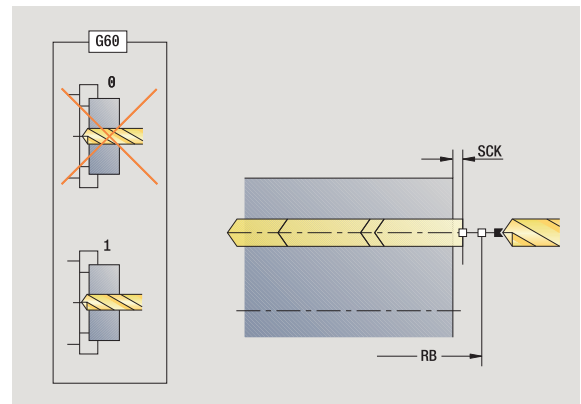

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring Z1**
- 3 Eerste boorstap (boordiepte: P) – indien gedefinieerd: boort met gereduceerde voeding aan
- 4 Trekt met **teruglooplengte B** – of naar het **startpunt boring** terug en positioneert op veiligheidsafstand in de boring
- 5 Volgende boorstap (boordiepte: "laatste diepte - IB" of JB)
- 6 Herhaalt 4...5 totdat **eindpunt boring Z2** bereikt is
- 7 Laatste boorstap – afhankelijk van **aan- en doorboorvarianten V**:
 - Doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot positie **Z2 – AB**
 - boort met gereduceerde voeding tot **eindpunt boring Z2**
 - Geen doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot **eindpunt boring Z2**
 - indien gedefinieerd: blijft gedurende **tijd E** op het eindpunt van de boring.
- 8 Trekt terug
 - indien **Z1** geprogrammeerd: op **startpunt boring Z1**
 - indien **Z1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt Z**
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Langgatboren radiaal



Boren selecteren






Diepboren radiaal selecteren

Deze cyclus maakt – in meerdere stappen – een boring in het mantelvlak. De boor wordt na iedere stap teruggetrokken en na een stilstandtijd weer op veiligheidsafstand gezet. U definieert de eerste boorstap met **1e boordiepte**: Bij elke volgende boorstap wordt de diepte met de **boordieptereductiewaarde** verminderd, waarbij de waarde niet onder de **minimale boordiepte** komt.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
X1	Startpunt boring (default: boring vanaf X)
X2	Eindpunt boring
P	1e boordiepte (default: boren zonder onderbreking)
IB	Boordieptereductiewaarde (default: 0)
JB	Minimale boordiepte (default: 1/10 van P)
B	Teruglooplengte (default: terugloop naar "beginpunt boring")
E	Stilstandtijd voor vrijmaken aan einde van boring (default: 0)
D	Terugloop – terugloopsnelheid en aanzet in de boring (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: spoedgang ■ 1: voeding
AB	Aan- en doorboorlengte (default: 0)
V	Aan- en doorboorvarianten (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder voedingsreductie ■ 1: voedingsreductie aan het einde van de boring ■ 2: voedingsreductie aan het begin van de boring ■ 3: voedingsreductie aan het begin en einde van de boring
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
BP	Pauzeduur: tijdsduur voor de onderbreking van de voedingsbeweging. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.

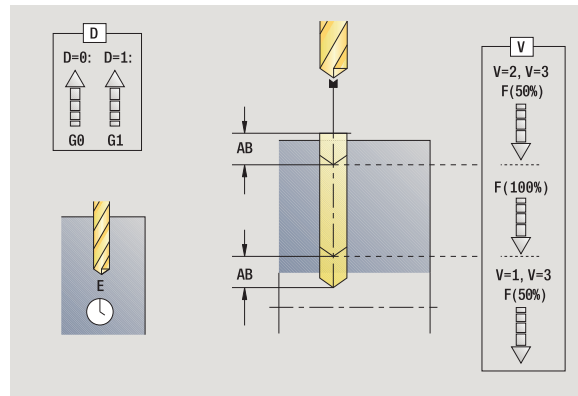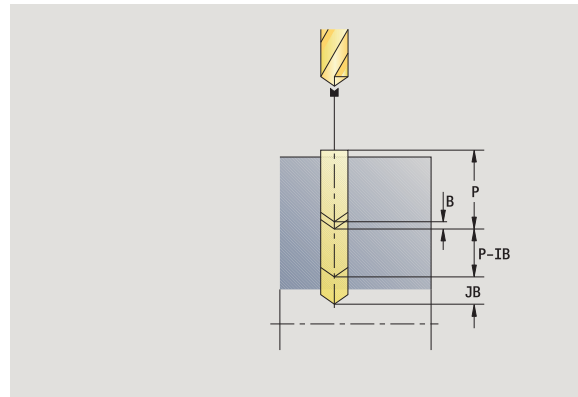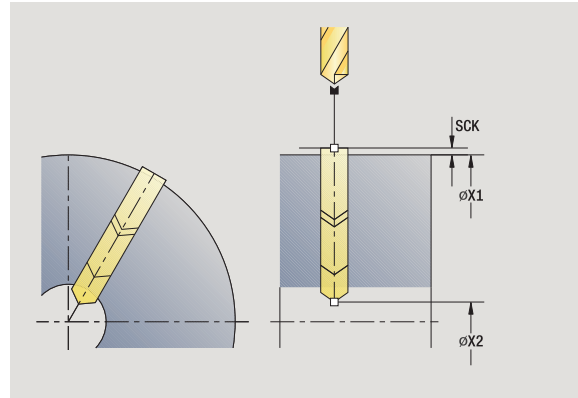

BF	Voedingsduur: tijdsinterval totdat de volgende pauze plaatsvindt. Dankzij de onderbroken (intermitterende) voeding wordt de spaan gebroken.
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase afhankelijk van gereedschapstype:

- Spiraalboor: **boren**
- Snijplaatboor: **voorboren**



Als "AB" en "V" zijn geprogrammeerd, vindt er een voedingsreductie met 50% voor het aan- of doorboren plaats.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring X1**
- 3 Eerste boorstap (boordiepte: P) – indien gedefinieerd: boort met gereduceerde voeding aan
- 4 Trekt met **teruglooptlengte B** – of naar het **startpunt boring** terug en positioneert op veiligheidsafstand in de boring
- 5 Volgende boorstap (boordiepte: "laatste diepte - IB" of JB)
- 6 Herhaalt 4...5 totdat **eindpunt boring X2** bereikt is
- 7 Laatste boorstap – afhankelijk van **aan- en doorboorvarianten V**:
 - Doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot positie **X2 – AB**
 - boort met gereduceerde voeding tot **eindpunt boring X2**
 - Geen doorboorreductie:
 - boort met de geprogrammeerde voeding tot **eindpunt boring X2**
 - indien gedefinieerd: blijft gedurende **tijd E** op het eindpunt van de boring
- 8 Trekt terug
 - indien **X1** geprogrammeerd: op **startpunt boring X1**
 - indien **X1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt X**
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Draadtappen axiaal



Boren selecteren






Schroefdraad tappen axiaal selecteren

Met deze cyclus wordt schroefdraad in de voorkant gesneden.

Betekenis van de **uittrek lengte**: gebruik deze parameter bij spantangen met lengtecompensatie. De cyclus berekent op basis van de draaddiepte, de geprogrammeerde spoed en de uittrek lengte een nieuwe nominale spoed. De nominale spoed is iets kleiner dan de spoed van de draadtap. Bij het maken van de schroefdraad wordt de draadtap over een lengte gelijk aan de uittrek lengte uit de klauwplaat getrokken. Deze methode resulteert in een langere standtijd van draadtappen.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Z1	Startpunt boring (default: boring vanaf "Z")
Z2	Eindpunt boring
F1	Spoed (= voeding) (default: voeding uit de gereedschapsbeschrijving)
B	Aanlooptlengte om het geprogrammeerde toerental en de voeding te realiseren (default: 2 * spoed F)
SR	Teruglooptoerental voor snelle terugloop (default: toerental hetzelfde als bij draadtappen)
L	Uittrek lengte bij spantangen met lengtecompensatie (default: 0)
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G60	Veiligheidszone voor het boren deactiveren
	■ 0: actief
	■ 1: niet actief
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
SP	Spaanbreukdiepte
SI	Vrijzetafstand
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

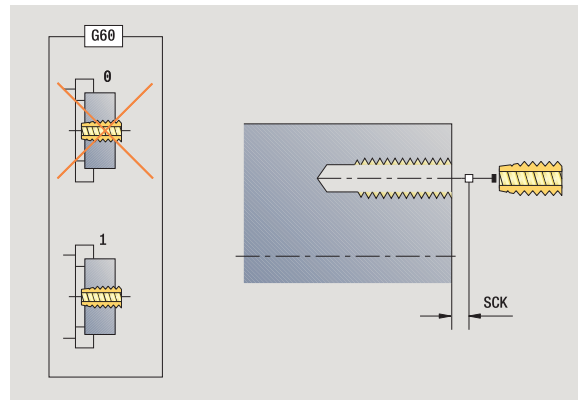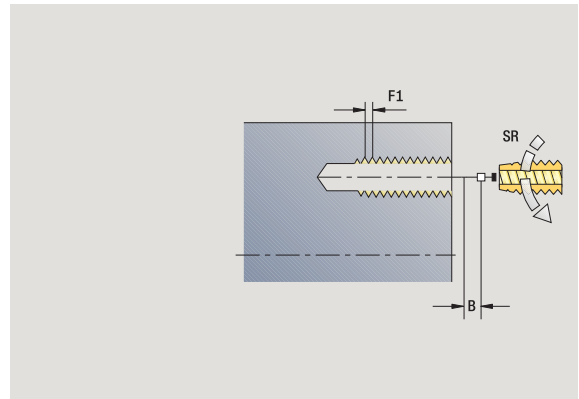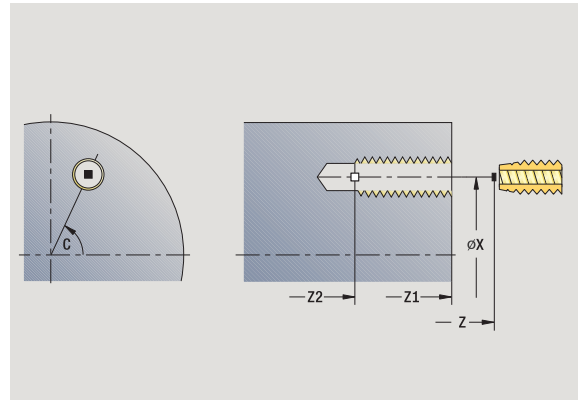

MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadtappen



Aan de hand van de gereedschapsparameter **Aangedreven gereedschap** bepaalt de CNC PILOT of het geprogrammeerde toerental en de voeding op de hoofdspil of op het aangedreven gereedschap van toepassing zijn.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring Z1**
- 3 Snijdt de schroefdraad tot **eindpunt boring Z2**
- 4 Trekt met **teruglooptoerental SR** terug
 - indien **Z1** geprogrammeerd: op **startpunt boring Z1**
 - indien **Z1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt Z**
- 5 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Draadtappen radiaal



Boren selecteren





Schroefdraad tappen radiaal selecteren

Met deze cyclus wordt schroefdraad in het mantelvlak gesneden.

Betekenis van de **uittrek lengte**: gebruik deze parameter bij spantangen met lengtecompensatie. De cyclus berekent op basis van de draaddiepte, de geprogrammeerde spoed en de uittrek lengte een nieuwe nominale spoed. De nominale spoed is iets kleiner dan de spoed van de draadtap. Bij het maken van de schroefdraad wordt de draadtap over een lengte gelijk aan de uittrek lengte uit de klauwplaat getrokken. Deze methode resulteert in een langere standtijd van draadtappen.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
X1	Startpunt boring (default: boring vanaf X)
X2	Eindpunt boring
F1	Spoed (= voeding) (default: voeding uit de gereedschapsbeschrijving)
B	Aanlooptlengte om het geprogrammeerde toerental en de voeding te realiseren (default: 2 * spoed F)
SR	Teruglooptoerental voor snelle terugloop (default: toerental hetzelfde als bij draadtappen)
L	Uittrek lengte bij spantangen met lengtecompensatie (default: 0)
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G60	Veiligheidszone – deactiveert de veiligheidszone voor het boren
	■ 0: actief
	■ 1: niet actief
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
SP	Spaanbreukdiepte
SI	Vrijzetafstand
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

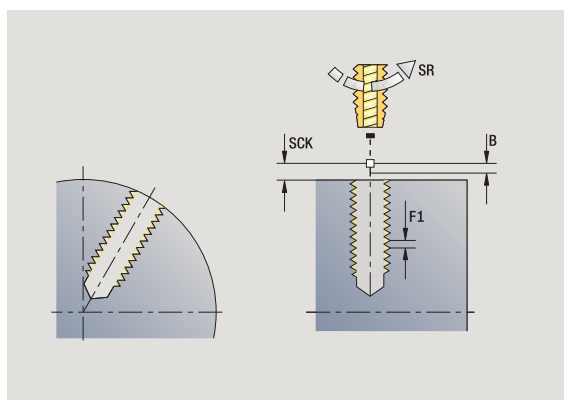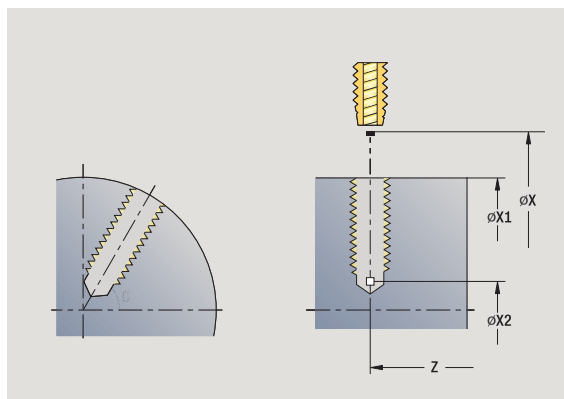

- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase:
draadtappen

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Indien gedefinieerd: verplaatst zich met spoedgang naar **startpunt boring X1**
- 3 Snijdt de schroefdraad tot **eindpunt boring X2**
- 4 Trekt met **teruglooptoerental SR** terug
 - indien **X1** geprogrammeerd: op **startpunt boring X1**
 - indien **X1 niet** geprogrammeerd: op **startpunt X**
- 5 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Schroefdraadfrezen axiaal



Boren selecteren



Schroefdraad frezen axiaal selecteren

De cyclus freest schroefdraad in een bestaande boring.



Gebruik het schroefdraadgereedschap voor deze cyclus.





Let op: Botsingsgevaar !

Let op de diameter van de boring en de freesdiameter, wanneer u de **insteekradius R** programmeert.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Z1	Startpunt schroefdraad (default: boring vanaf "Z")
Z2	Eindpunt schroefdraad
F1	Spoed (= voeding)
J	Draadrichting <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: rechts ■ 1: links
I	Schroefdraaddiameter
R	Insteekradius (default: $(I - \text{freesdiameter})/2$)
H	Looprichting v.d. frees <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: tegenlopend ■ 1: meelopend
V	Freemethode <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: de schroefdraad wordt gefreesd met een 360°-schroeflijn ■ 1: de schroefdraad wordt gefreesd met meerdere helixbanen (enkelsnijdend gereedschap)
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)

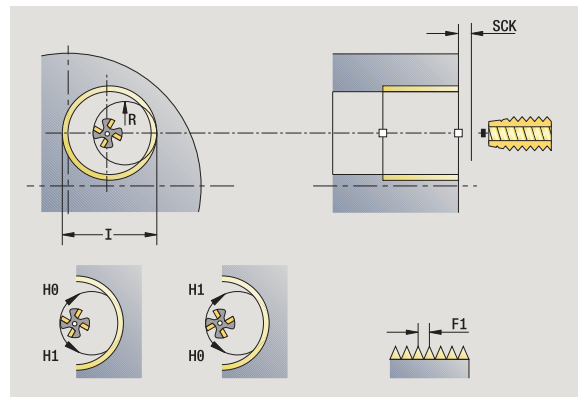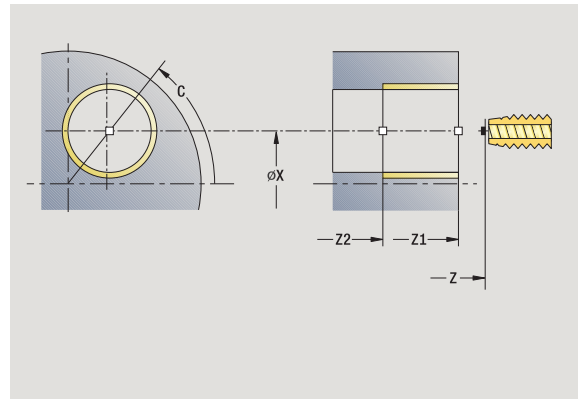

G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**


Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneert op **spilhoek C** (handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek)
- 2 Positioneert het gereedschap op **eindpunt schroefdraad Z2** (freesbodem) in de boring
- 3 Benadert in **insteekradius R**
- 4 Freest de schroefdraad met een rotatie van 360° en zet daarbij met **spoed F1** aan
- 5 Haalt het gereedschap uit het materiaal en trekt terug naar startpunt
- 6 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Voorbeelden: boorcycli

Centrisch boren en draadtappen

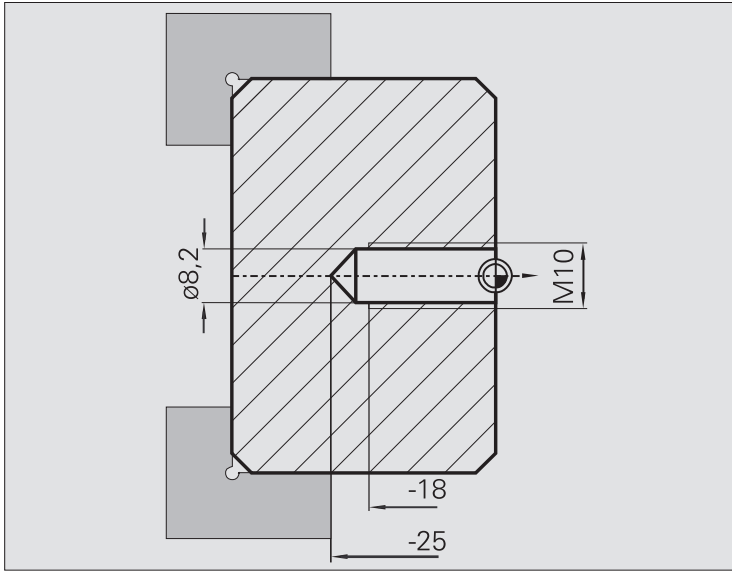

De bewerking wordt in twee stappen uitgevoerd. **Boren axiaal** voert de boring uit, met **Draadtappen axiaal** wordt de schroefdraad gemaakt.

De boor wordt op veiligheidsafstand voor het werkstuk gepositioneerd (**startpunt X, Z**). Daarom wordt het **beginpunt boring Z1** niet geprogrammeerd. Ten behoeve van het aanboren wordt in de parameters "AB" en "V" een voedingsreductie geprogrammeerd.



De spoed is niet geprogrammeerd. De CNC PILOT werkt met de spoed van het gereedschap. Met **teruglooptoerental SR** kan het gereedschap snel worden teruggetrokken.

Gereedschapsgegevens (boor)


- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- I = 8,2 – boordiameter
- B = 118 – punthoek
- H = 0 – gereedschap is niet aangedreven

Gereedschapsgegevens (draadtap)

- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- I = 10 – schroefdraaddiameter M10
- F = 1,5 – spoed
- H = 0 – gereedschap is niet aangedreven

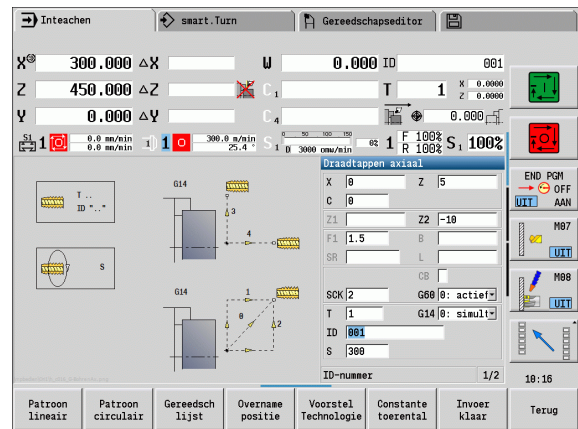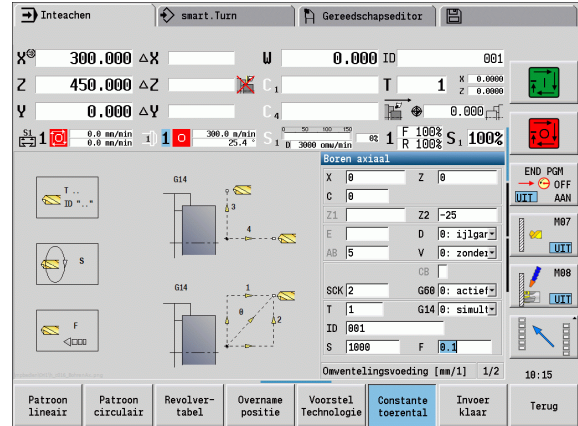

Langgatboren

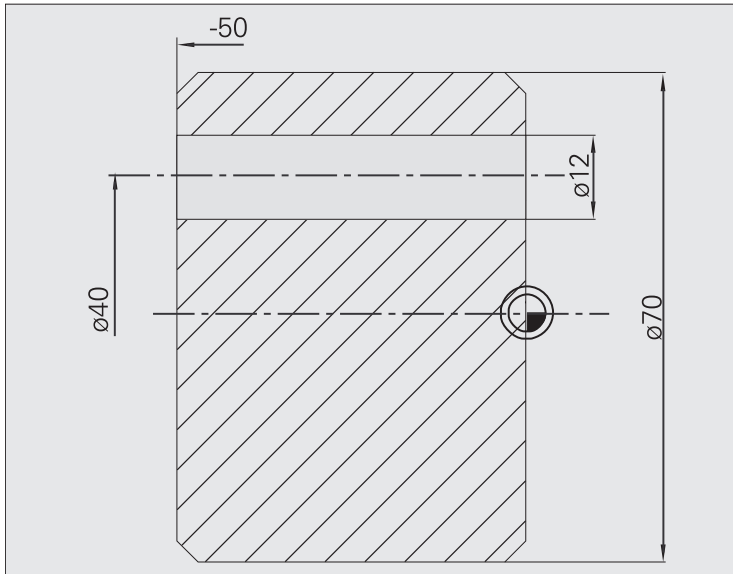

Het werkstuk wordt met de **Diepboren axiaal** uit het midden doorboord. Voorwaarden voor deze bewerking zijn een positioneerbare spil en aangedreven gereedschap.

1e boordiepte P en **boordieptereductiewaarde IB** definiëren de afzonderlijke boorstappen en de **minimale boordiepte JB** begrenst de reductie.



Omdat **teruglooptengete B** niet is gespecificeerd, wordt de boor naar het startpunt teruggetrokken, blijft daar even en zet op veiligheidsafstand voor de volgende boorstap aan.

In dit voorbeeld is er sprake van een doorgaande boring. Daarom wordt **eindpunt boring Z2** zo gepositioneerd, dat de boor het materiaal helemaal doorboort.

Met "AB" en "V" wordt een voedingsreductie voor het aan- en doorboren ingesteld.

Gereedschapsgegevens

- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- I = 12 – boordiameter
- B = 118 – punthoek
- H = 1 – gereedschap is aangedreven

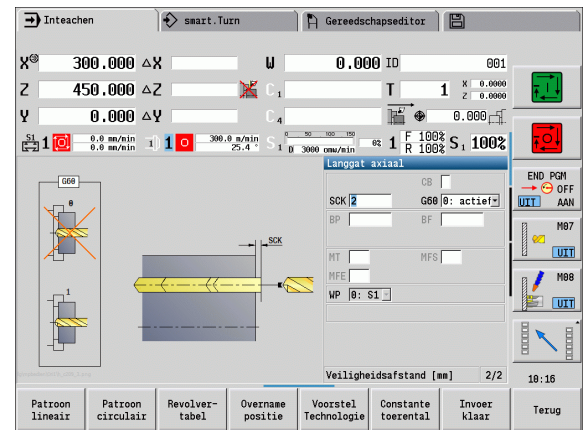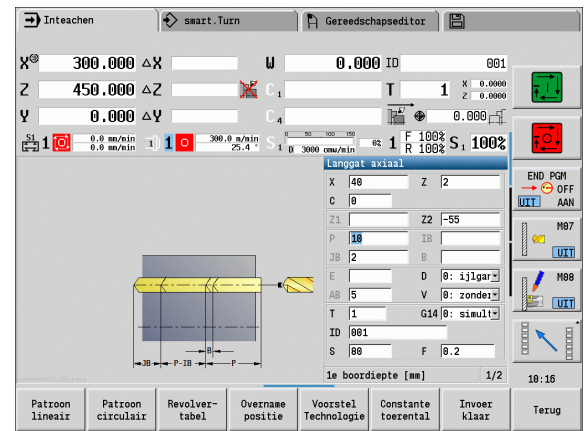

4.8 Freescycli




Met freescycli maakt u axiale/radiale sleuven, contouren, kamers, vlakken en veelvlakken.

Patroonbewerking: zie "Boor- en freespatroon" op pagina 352.

In de werkstand **Inleren** zijn in de cycli het in-/uitschakelen van de C-as en de spilpositionering opgenomen.

In de werkstand **Handbediening** schakelt u met **Positioneren spoedgang** de C-as in en positioneert u de spil **vóór** de eigenlijke freescyclus. De freescycli schakelen de C-as uit.

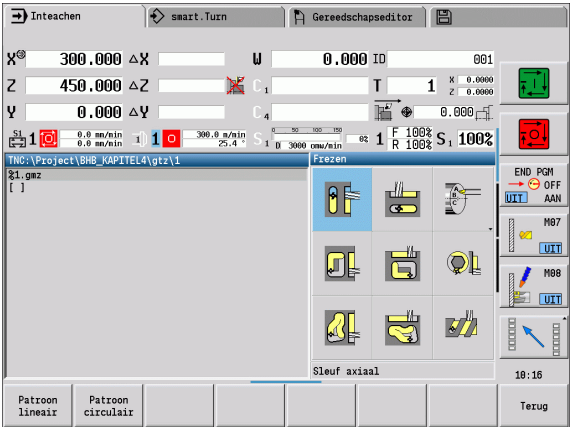

Freescycli	Symbool
Spoedgang positionering C-as inschakelen, gereedschap en spil positioneren	
Sleuf axiaal/radiaal Freest een enkele sleuf of sleufpatroon	
Figuur axiaal/radiaal Freest een enkele figuur	
Contour axiaal/radiaal ICP Freest een enkele ICP-contour of contourpatroon	
Kopfrezen Freest vlakken of een veelvlak	
Spiraalgroef frezen radiaal Freest een spiraalgroef	
Graveren axiaal/radiaal Graveert tekens en tekenreeksen	



Positioneren spoedgang frezen



Frezen selecteren



Positioneren spoedgang selecteren

De cyclus schakelt de C-as in, positioneert de spil (C-as) en het gereedschap.




- **Positioneren spoedgang** is alleen in de werkstand **Handbediening** mogelijk.
- Bij een volgende handmatige freescyclus wordt de C-as weer uitgeschakeld.

Cyclusparameters

X2, Z2	Eindpunt
C2	Eindhoeck (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in
- 2 Spant het actuele gereedschap in
- 3 Positioneert het gereedschap in spoedgang simultaan naar **eindpunt X2, Z2** en **eindhoeck C2**

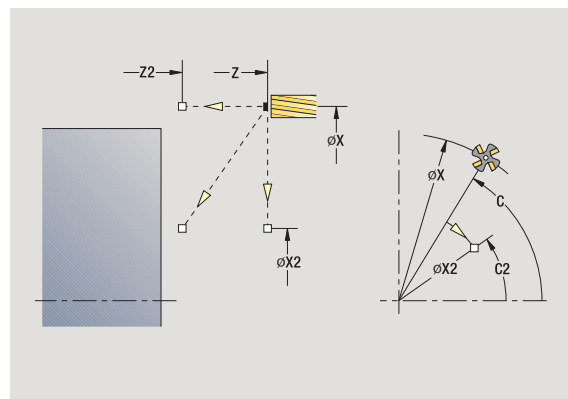

Sleuf axiaal



Frezen selecteren



Sleuf axiaal selecteren

Met deze cyclus wordt een sleuf in de voorkant gemaakt. De sleufbreedte komt overeen met de freesdiameter.




Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
X1	Eindpunt sleuf in X (diametermaat)
C1	Hoek eindpunt sleuf (default: spilhoek C)
L	Sleuflengte
A1	Hoek t.o.v. X-as (default: 0)
Z1	Bovenkant frees (default: startpunt Z)
Z2	Freesbodem
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteversplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
SCK	Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

Parametercombinaties voor positie en ligging van de sleuf:

- X1, C1
- L, A1

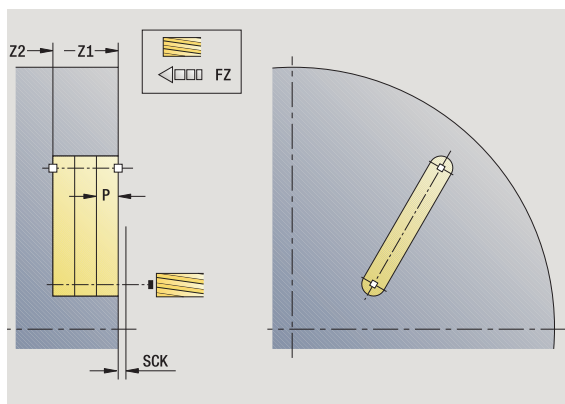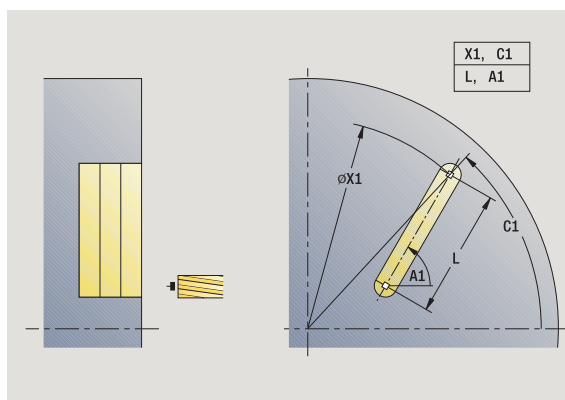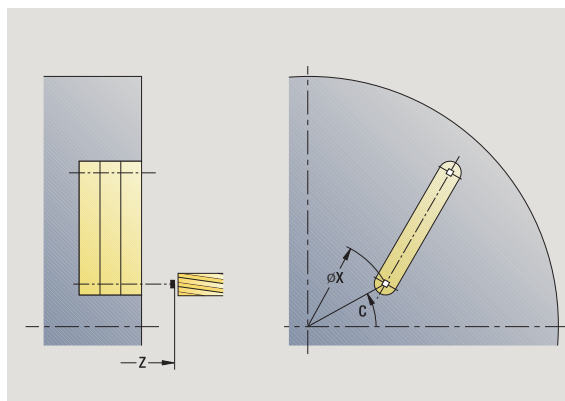

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling
- 3 Zet met **aanzetvoeding FZ** aan
- 4 Freest tot "eindpunt sleuf"
- 5 Zet met **aanzetvoeding FZ** aan
- 6 Freest tot "beginpunt sleuf"
- 7 Herhaalt 3..6 totdat de freesdiepte is bereikt
- 8 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Figuur axiaal



Frezen selecteren






Figuur axiaal selecteren

Afhankelijk van de parameters freest de cyclus een van de volgende contouren of wordt er een kamer op de voorkant voorbewerkt/nabewerkt:

- Rechthoek ($Q=4$, $L < > B$)
- Vierkant ($Q=4$, $L=B$)
- Cirkel ($Q=0$, $RE > 0$, L en B : geen invoer)
- Driehoek of regelm. n-hoek ($Q=3$ of $Q > 4$, $L < > 0$)

Cyclusparameters (eerste invoervenster)




- X, Z Startpunt
- C Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
- $X1$ Diameter middelpunt figuur
- $C1$ Hoek middelpunt figuur (default: spilhoek C)
- Q Aantal zijden (default: 0)
- $Q=0$: cirkel
 - $Q=4$: rechthoek, vierkant
 - $Q=3$: driehoek
 - $Q > 4$: regelm. n-hoek
- L lengte van zijde
- Rechthoek: lengte rechthoek
 - Vierkant, regelmatige n-hoek: lengte van zijde
 - Regelmatige n-hoek: $L < 0$ diameter binnencirkel
 - Cirkel: geen invoer
- B Breedte rechthoek
- Rechthoek: breedte van rechthoek
 - Vierkant: $L=B$
 - Regelmatige n-hoek, cirkel: geen invoer
- RE Afrondingsradius (default: 0)
- Rechthoek, vierkant, regelmatige n-hoek: afrondingsradius
 - Cirkel: radius van de cirkel
- RB Vrijzetvlak
- A Hoek t.o.v. X-as (default: 0)
- Rechthoek, vierkant, regelmatige n-hoek: positie van de figuur
 - Cirkel: geen invoer

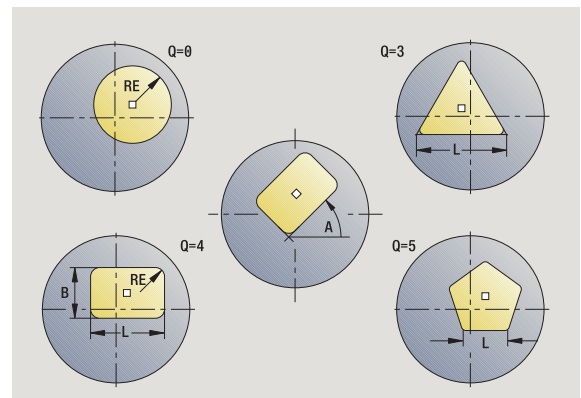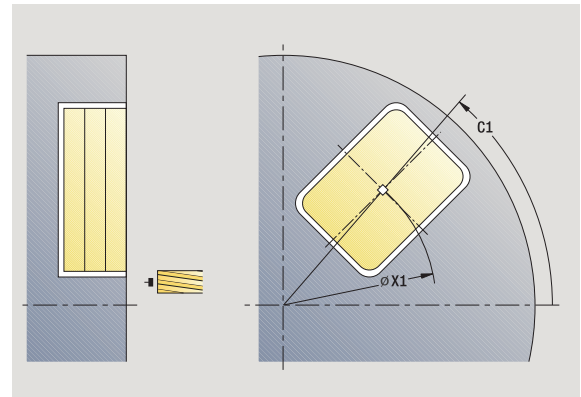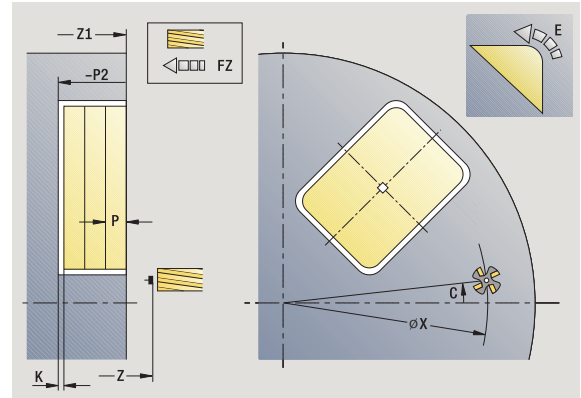

Z1	Bovenkant frees (default: startpunt Z)
P2	Freesdiepte
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling

Cyclusparameters (tweede invoervenster)

I	Ov. parallel aan contour
K	Ov. in aanzetrichting
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteverplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
E	Gereduceerde voeding voor ronde elementen (default: actieve voeding)
O	Vorbewerken of nabewerken – alleen bij kamerfrezen <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: vorbewerken ■ 1: nabewerken
H	Looprichting v.d. frees <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: tegenlopend ■ 1: meelappend
U	Overlappingsfactor (bereik: $0 < U < 1$) <ul style="list-style-type: none"> ■ $U=0$ of geen invoer: contourfrezen ■ $U>0$: kamerfrezen – minimale overlapping van de freesbanen = $U \cdot \text{freesdiameter}$
JK	Contourfrezen (invoer wordt alleen bij contourfrezen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: op de contour ■ 1: binnen de contour ■ 2: buiten de contour
JT	Kamerfrezen (invoer wordt alleen bij kamerfrezen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: van binnen naar buiten ■ 1: van buiten naar binnen
R	Insteekradius (default: 0) <ul style="list-style-type: none"> ■ $R=0$: contourelement wordt direct benaderd; aanzet naar startpunt boven het freesvlak – daarna verticale diepteverplaatsing ■ $R>0$: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij binnenhoeken: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij buitenhoeken: lengte van lineair ingaand/uitgaand element; contourelement wordt tangentieel benaderd/verlaten
SCI	Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak
SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)

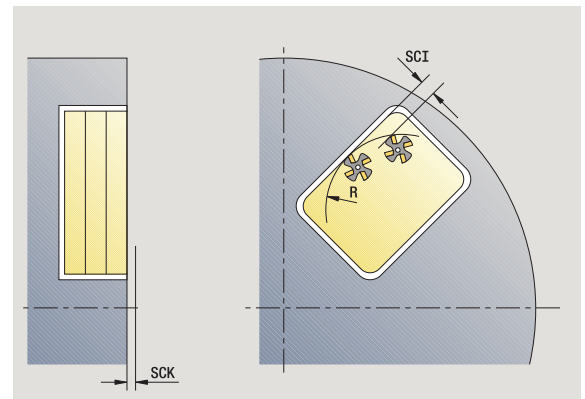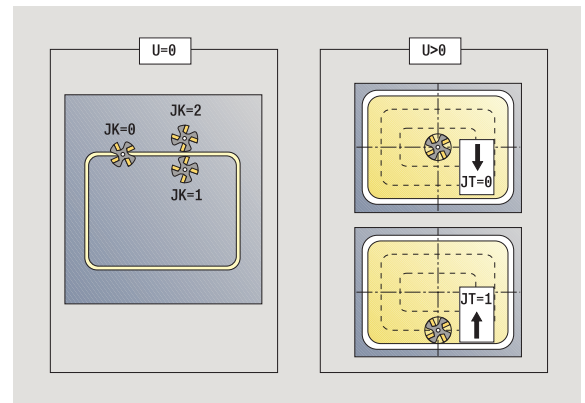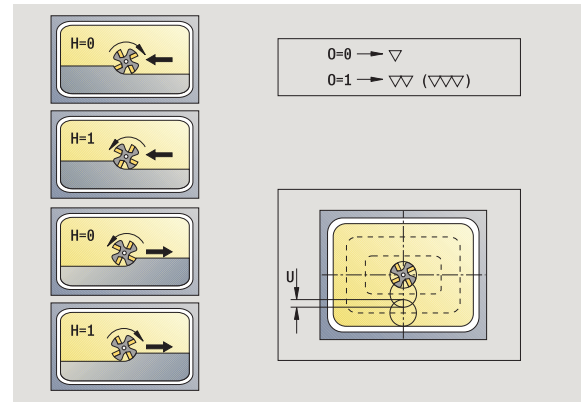

MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

Cyclusparameters (derde invoervenster)

WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**



Informatie over parameters/functies:

- **Contour- of kamerfrezen:** wordt gedefinieerd met **overlappingsfactor U**.
- **Freesrichting:** wordt beïnvloed door **looprichting v.d. frees H** en de rotatierichting van de frees (zie "Looprichting van de frees bij contourfrezen" op pagina 344).
- **Freesradiuscompensatie** wordt uitgevoerd (behalve bij het contourfrezen met $J=0$).
- **Benaderen en vrijzetten:** bij gesloten contouren is het startpunt van het eerste element (bij rechthoeken het langste element) de benaderings- en vrijzetpositie. Met **insteekradius R** kan worden bepaald of er direct of via een cirkelboog wordt benaderd.
- **Met Contourfrezen JK** wordt vastgelegd of de frees op de contour (middelpunt v.d. frees op de contour) of op de binnen-/buitenzijde van de contour moet werken.
- **Kamerfrezen – voorbereken ($O=0$):** leg met **JT** vast of de kamer van binnen naar buiten of omgekeerd moet worden gefreesd.
- **Kamerfrezen – nabewerken ($O=1$):** eerst wordt de rand en dan de bodem van de kamer gefreesd. Leg met **JT** vast of de bodem van de kamer van binnen naar buiten, of omgekeerd, moet worden nabewerkt.



Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling (freesvlak aanzetten, freesdiepte-aanzetten)

Contourfrezes:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Freest een vlak
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 5..6 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezes – voorbereiden:

- 3 Nadert op veiligheidsafstand en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt een freesvlak – afhankelijk van **kamerfrezes JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 4..5 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezes – nabewerken:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt de rand van de kamer na – vlak voor vlak
- 5 Bewerkt de bodem van de kamer na – afhankelijk van **kamerfrezes JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 6 Werkt de kamer af met geprogrammeerde voeding

Alle varianten:

- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



ICP-contour axiaal



Frezen selecteren



Contour axiaal ICP selecteren




Afhankelijk van de parameters freest de cyclus een contour of wordt er een kamer op de voorkant voorbereikt/nabewerkt.

Cyclusparameters (eerste invoervenster)

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
Z1	Bovenkant frees (default: startpunt Z)
P2	Freesdiepte
I	Ov. parallel aan contour
K	Ov. in aanzicht
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteverplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
E	Gereduceerde voeding voor ronde elementen (default: actieve voeding)
FK	ICP-contournummer
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschap-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling


Cyclusparameters (tweede invoervenster)

O	Vorbewerken of nabewerken – alleen bij kamerfrezen <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: vorbereiten ■ 1: nabewerken ■ 2: afbramen
H	Looprichting v.d. frees <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: tegenlopend ■ 1: meelopen
U	Overlappingsfactor (bereik: $0 < U < 1$) <ul style="list-style-type: none"> ■ $U=0$ of geen invoer: contourfrezen ■ $U>0$: kamerfrezen – minimale overlapping van de freesbanen = $U \cdot \text{freesdiameter}$
JK	Contourfrezen (invoer wordt alleen bij contourfrezen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: op de contour ■ 1: binnen de contour ■ 2: buiten de contour

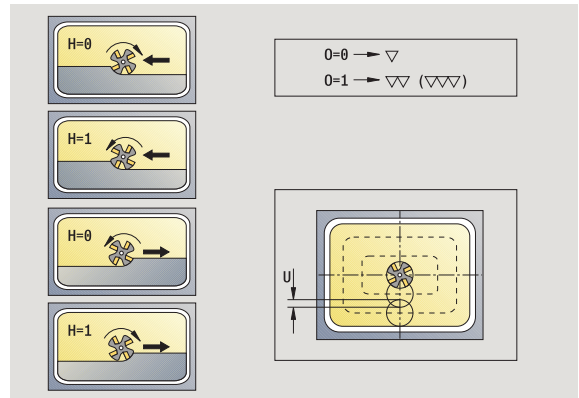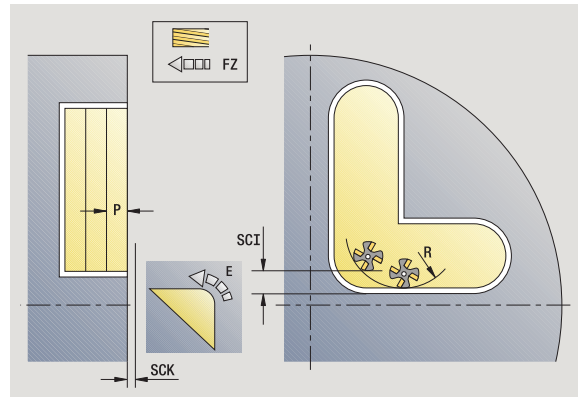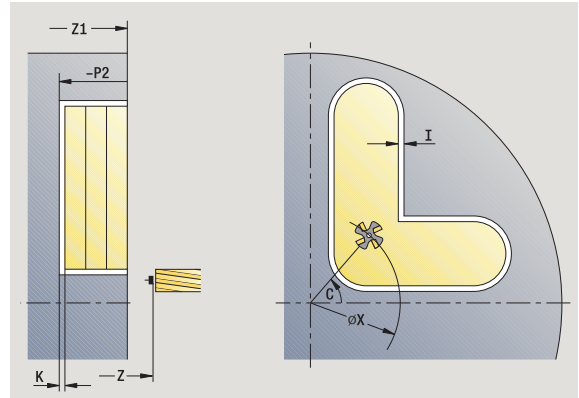

JT	Kamerfrezen (invoer wordt alleen bij kamerfrezen verwerkt)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: van binnen naar buiten ■ 1: van buiten naar binnen
R	Insteekradius (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ $R=0$: contourelement wordt direct benaderd; aanzet naar startpunt boven het freesvlak – daarna verticale diepteverplaatsing ■ $R>0$: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij binnenhoeken: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij buitenhoeken: lengte van lineair ingaand/uitgaand element; contourelement wordt tangentieel benaderd/verlaten
RB	Vrijzetvlak
SCI	Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak
SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
BG	Afkantingsbreedte voor afbramen
JG	Voorbewerkingsdiameter
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

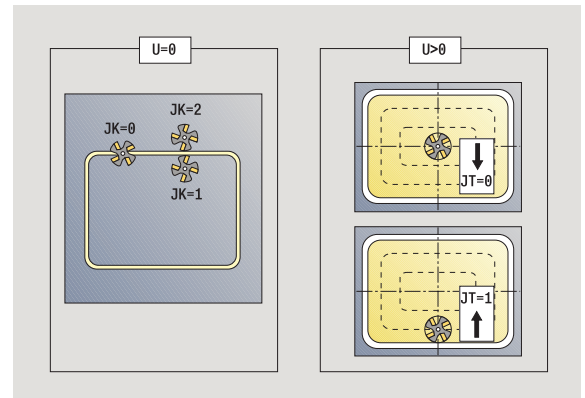

Informatie over parameters/functies:

- **Contour- of kamerfrezen:** wordt gedefinieerd met overlappingsfactor **U**.
- **Freesrichting:** wordt beïnvloed door **looprichting v.d. frees H** en de rotatierichting van de frees (zie "Looprichting van de frees bij contourfrezen" op pagina 344).
- **Freesradiuscompensatie:** wordt uitgevoerd (behalve bij het contourfrezen met $JK=0$).
- **Benaderen en vrijzetten:** bij gesloten contouren is het startpunt van het eerste element (bij rechthoeken het langste element) de benaderings- en vrijzetpositie. Met **insteekradius R** kan worden bepaald of er direct of via een cirkelboog wordt benaderd.



Informatie over parameters/functionies:

- **Met Contourfrezen JK** wordt vastgelegd of de frees op de contour (middelpunt v.d. frees op de contour) of op de binnen-/buitenzijde van de contour moet werken. Bij **open contouren** wordt gewerkt in de richting waarin de contour wordt gemaakt. Met **JK** wordt vastgelegd of links of rechts van de contour wordt verplaatst.
- **Kamerfrezen – voorbereken (O=0):** leg met **JT** vast of de kamer van binnen naar buiten of omgekeerd moet worden gefreesd.
- **Kamerfrezen – nabewerken (O=1):** eerst wordt de rand en dan de bodem van de kamer gefreesd. Leg met **JT** vast of de bodem van de kamer van binnen naar buiten, of omgekeerd, moet worden nabewerkt.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling (freesvlakaanzetten, freesdiepte-aanzetten)

Contourfrezen:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Freest een vlak
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 5..6 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezen – voorbereken:

- 3 Nadert op veiligheidsafstand en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt een freesvlak – afhankelijk van **kamerfrezen JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 4..5 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezen – nabewerken:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt de rand van de kamer na – vlak voor vlak
- 5 Bewerkt de bodem van de kamer na – afhankelijk van **kamerfrezen JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 6 Werkt de kamer af met geprogrammeerde voeding

Alle varianten:

- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Kopfrezen



Frezen selecteren






Kopfrezen selecteren

Afhankelijk van de parameters freest de cyclus op de voorkant:

- één of twee vlakken ($Q=1$ of $Q=2$, $B \setminus > 0$)
- Rechthoek ($Q=4$, $L < \setminus > B$)
- Vierkant ($Q=4$, $L=B$)
- Driehoek of regelm. n-hoek ($Q=3$ of $Q \setminus > 4$, $L < \setminus > 0$)
- Cirkel ($Q=0$, $RE \setminus > 0$, L en B : geen invoer)

Cyclusparameters (eerste invoervenster)




- X, Z Startpunt
- C Spilhoek (C-aspositie)
- $X1$ Diameter middelpunt figuur
- $C1$ Hoek middelpunt figuur (default: spilhoek C)
- $Z1$ Bovenkant frees (default: startpunt Z)
- $Z2$ Freesbodem
- Q Aantal zijden
- $Q=0$: cirkel
 - $Q=1$: één vlak
 - $Q=2$: twee 180° versprongen vlakken
 - $Q=3$: driehoek
 - $Q=4$: rechthoek, vierkant
 - $Q \setminus > 4$: regelm. n-hoek
- L lengte van zijde
- Rechthoek: lengte rechthoek
 - Vierkant, regelmatige n-hoek: lengte van zijde
 - Regelmatige n-hoek: $L < 0$: diameter binnencirkel
 - Cirkel: geen invoer
- B Sleutelwijdte:
- bij $Q=1$, $Q=2$: restdikte (materiaal dat achterblijft)
 - Rechthoek: breedte van rechthoek
 - Vierkant, regelm. n-hoek ($Q \setminus > 4$): sleutelwijdte (alleen bij een even aantal vlakken gebruiken; als alternatief voor "L" programmeren)
 - Cirkel: geen invoer
- RE Afrondingsradius (default: 0)
- Regelm. n-hoek ($Q \setminus > 2$): afrondingsradius
 - Cirkel ($Q=0$): radius van de cirkel

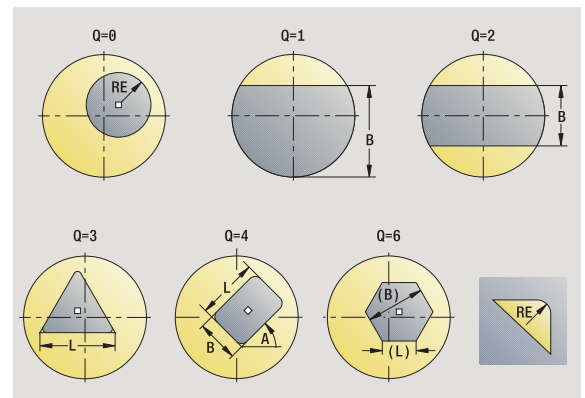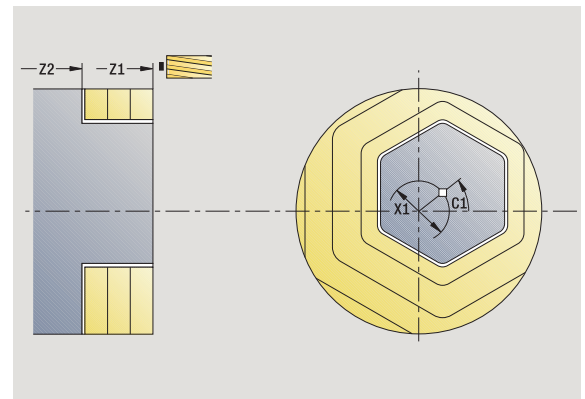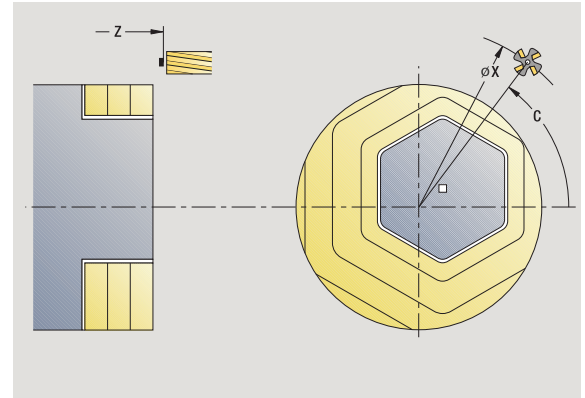

- A Hoek t.o.v. X-as (default: 0)
 ■ Regelm. n-hoek ($Q \geq 2$): positie van de figuur
 ■ Cirkel: geen invoer
 G14 Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
 T Revolverplaatnummer
 ID Gereedschaps-ID-nummer
 S Toerental/snijsnelheid
 F Voeding per omwenteling

Cyclusparameters (tweede invoervenster)

- I Ov. parallel aan contour
 K Ov. in aanzetriching
 X2 Begrenzingsdiameter
 P Aanzetdiepte (default: totale diepteverschuiving)
 FZ Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
 E Gereduceerde voeding voor ronde elementen (default: actieve voeding)
 U Overlappingsfactor (bereik: $0 < U < 1$; default 0,5)
 O Vorbewerken of nabewerken
 ■ 0: vorbereken
 ■ 1: nabewerken
 H Looprichting v.d. frees
 ■ 0: tegenlopend
 ■ 1: meelopen
 SCI Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak
 SCK Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
 MT M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.

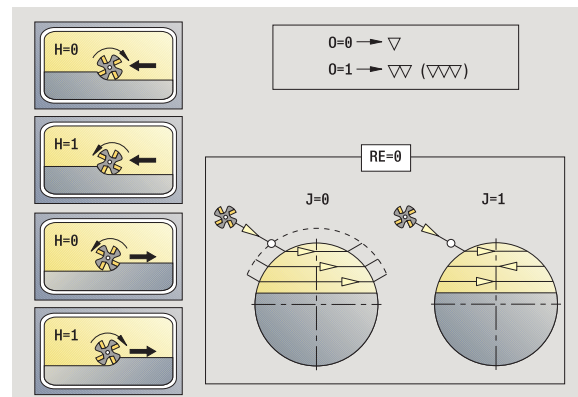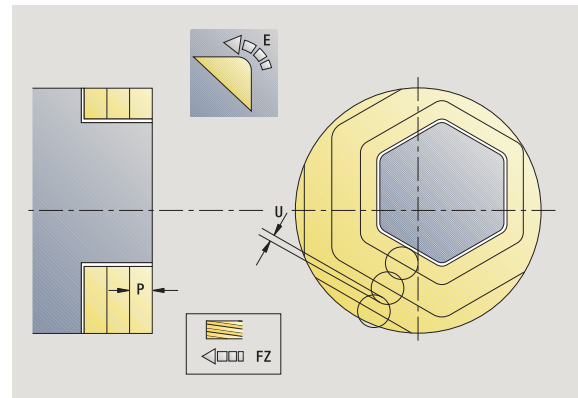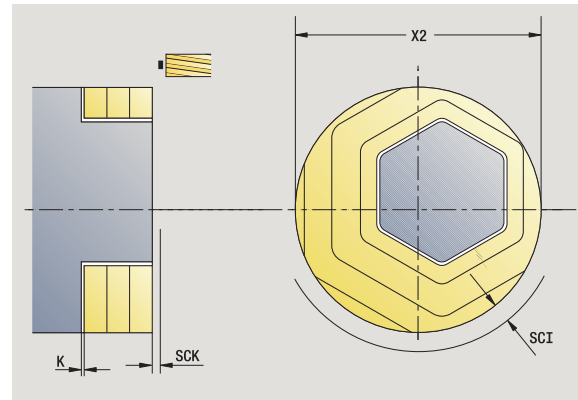

MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk) <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling (freesvlak aanzetten, freesdiepte-aanzetten)
- 3 Nadert op veiligheidsafstand en zet aan voor het eerste freesvlak

voorbewerken

- 4 Bewerkt een freesvlak, rekening houdend met **freesrichting J**, in één of twee richtingen
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 4..5 totdat de freesdiepte is bereikt

Nabewerken:

- 4 Bewerkt de rand van het eiland na – vlak voor vlak
- 5 Bewerkt de bodem van buiten naar binnen na

Alle varianten:

- 6 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 7 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Sleuf radiaal



Frezen selecteren



Sleuf radiaal selecteren

Met deze cyclus wordt een sleuf in het mantelvlak gemaakt. De sleufbreedte komt overeen met de freesdiameter.



Cyclusparameters (eerste invoervenster)

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
Z1	Eindpunt sleuf
C1	Hoek eindpunt sleuf (default: spilhoek C)
L	Sleuflengte
A	Hoek t.o.v. Z-as (default: 0)
X1	Bovenkant frees (diametermaat) – (default: startpunt X)
X2	Freesbodem
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteversplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

Parametercombinaties voor positie en ligging van de sleuf:

- X1, C1
- L, A1

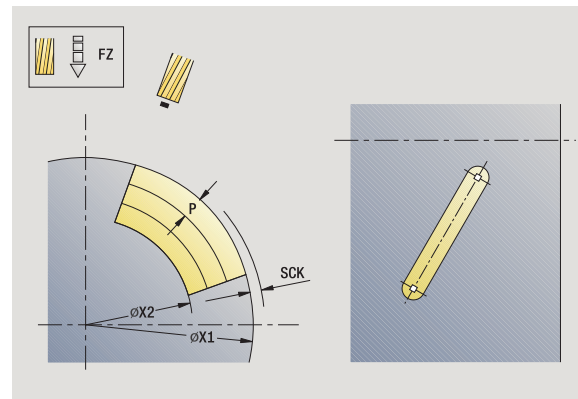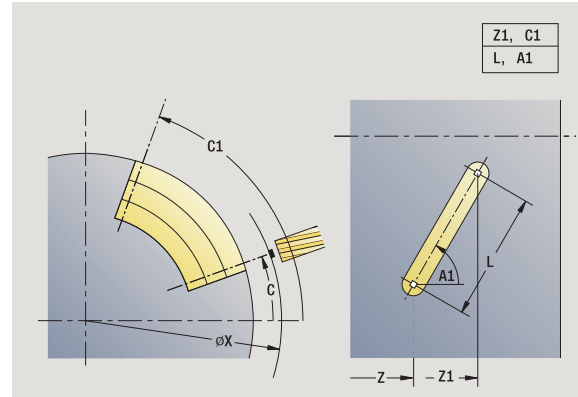

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling
- 3 Zet met **aanzetvoeding FZ** aan
- 4 Freest met geprogrammeerde voeding naar "eindpunt sleuf"
- 5 Zet met **aanzetvoeding FZ** aan
- 6 Freest tot "beginpunt sleuf"
- 7 Herhaalt 3..6 totdat de freesdiepte is bereikt
- 8 Positioneert naar **startpunt X** en schakelt de C-as uit
- 9 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Figuur radiaal



Frezen selecteren






Figuur radiaal selecteren

Afhankelijk van de parameters freest de cyclus een van de volgende contouren of wordt er een kamer op het mantelvlak voorbereid/ nabewerkt:

- Rechthoek ($Q=4$, $L < B$)
- Vierkant ($Q=4$, $L=B$)
- Cirkel ($Q=0$, $RE > 0$, L en B : geen invoer)
- Driehoek of regelm. n-hoek ($Q=3$ of $Q > 4$, $L > 0$ of $L < 0$)

Cyclusparameters (eerste invoervenster)




- X, Z Startpunt
- C Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
- $Z1$ Middelpunt figuur
- $C1$ Hoek middelpunt figuur (default: spilhoek C)
- Q Aantal zijden (default: 0)
- $Q=0$: cirkel
 - $Q=4$: rechthoek, vierkant
 - $Q=3$: driehoek
 - $Q > 4$: regelm. n-hoek
- L lengte van zijde
- Rechthoek: lengte rechthoek
 - Vierkant, regelmatige n-hoek: lengte van zijde
 - Regelmatige n-hoek: $L < 0$ diameter binnencirkel
 - Cirkel: geen invoer
- B Breedte rechthoek
- Rechthoek: breedte van rechthoek
 - Vierkant: $L=B$
 - Regelmatige n-hoek, cirkel: geen invoer
- RE Afrondingsradius (default: 0)
- Rechthoek, vierkant, regelmatige n-hoek: afrondingsradius
 - Cirkel: radius van de cirkel
- A Hoek t.o.v. X-as (default: 0)
- Rechthoek, vierkant, regelmatige n-hoek: positie van de figuur
 - Cirkel: geen invoer
- $X1$ Bovenkant frees (diameter) – (default: startpunt X)

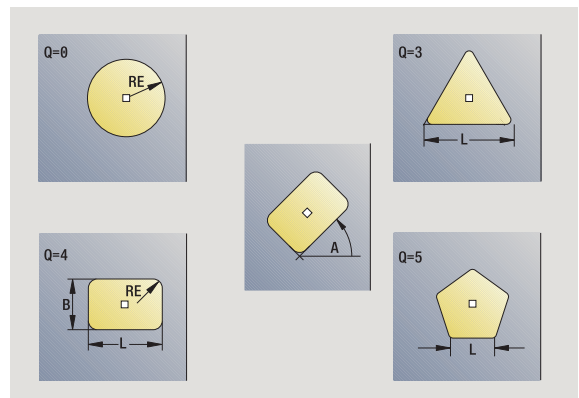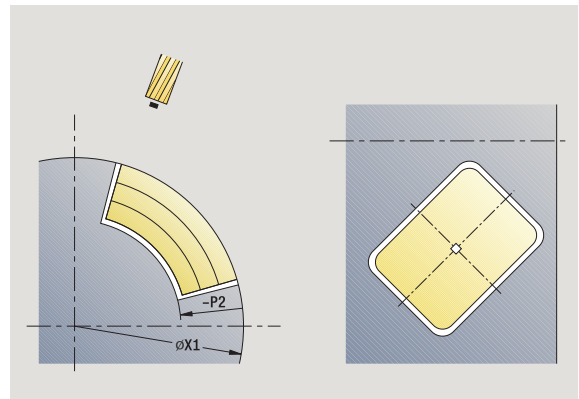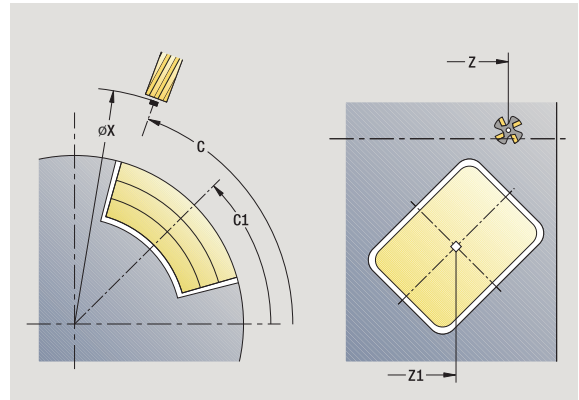

P2	Freesdiepte
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling

Cyclusparameters (tweede invoervenster)

I	Ov. parallel aan contour
K	Ov. in aanzetrichting
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteverplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
E	Gereduceerde voeding voor ronde elementen (default: actieve voeding)
O	Vorbewerken of nabewerken – alleen bij kamerfreesen <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: vorbewerken ■ 1: nabewerken
H	Looprichting v.d. frees <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: tegenlopend ■ 1: meelappend
U	Overlappingsfactor (bereik: $0 < U < 1$) <ul style="list-style-type: none"> ■ Geen invoer: contourfreesen ■ $U > 0$: kamerfreesen – minimale overlapping van de freesbanen = $U \cdot \text{freesdiameter}$
JK	Contourfreesen (invoer wordt alleen bij contourfreesen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: op de contour ■ 1: binnen de contour ■ 2: buiten de contour
JT	Kamerfreesen (invoer wordt alleen bij kamerfreesen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: van binnen naar buiten ■ 1: van buiten naar binnen
R	Insteekeeradius: radius ingaande/uitgaande boog (default: 0) <ul style="list-style-type: none"> ■ $R=0$: contourelement wordt direct benaderd; aanzet naar startpunt boven het freesvlak – daarna verticale diepteverplaatsing ■ $R > 0$: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R < 0$ bij binnenhoeken: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangentieel op het contourelement aansluit ■ $R < 0$ bij buitenhoeken: lengte van lineair ingaand/uitgaand element; contourelement wordt tangentieel benaderd/verlaten
RB	Vrijzetvlak
SCI	Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak

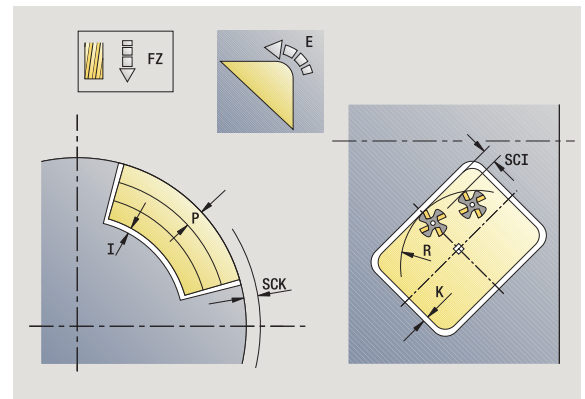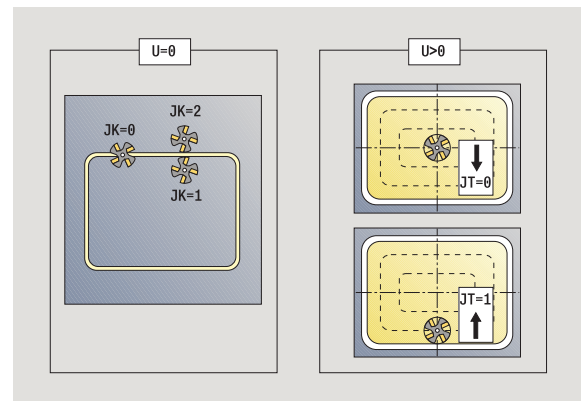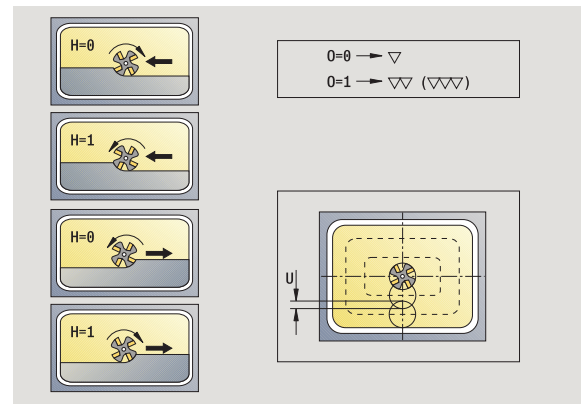

SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

Cyclusparameters (derde invoervenster)

WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	■ Hoofdaandrijving
	■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**



Informatie over parameters/functies:

- **Contour- of kamerfrezen:** wordt gedefinieerd met **overlappingsfactor U**
- **Freesrichting:** wordt beïnvloed door **looprichting v.d. frees H** en de rotatierichting van de frees (zie "Looprichting van de frees bij contourfrezen" op pagina 344).
- **Freesradiuscompensatie:** wordt uitgevoerd (behalve bij het contourfrezen met JK=0).
- **Benaderen en vrijzetten:** bij gesloten contouren is het startpunt van het eerste element (bij rechthoeken het langste element) de benaderings- en vrijzetpositie. Met **insteekradius R** kan worden bepaald of er direct of via een cirkelboog wordt benaderd.
- **Met Contourfrezen JK** wordt vastgelegd of de frees op de contour (middelpunt v.d. frees op de contour) of op de binnen-/buitenzijde van de contour moet werken.
- **Kamerfrezen – voorbewerken (O=0):** leg met **JT** vast of de kamer van binnen naar buiten of omgekeerd moet worden gefreesd.
- **Kamerfrezen – nabewerken (O=1):** eerst wordt de rand en dan de bodem van de kamer gefreesd. Leg met **JT** vast of de bodem van de kamer van binnen naar buiten, of omgekeerd, moet worden nabewerkt.



Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling (freesvlakaaanzetten, freesdiepte-aanzetten)

Contourfrezes:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Freest een vlak
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 5..6 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezes – voorbereiden:

- 3 Nadert op veiligheidsafstand en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt een freesvlak – afhankelijk van **JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 4..5 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezes – nabewerken:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt de rand van de kamer na – vlak voor vlak
- 5 Bewerkt afhankelijk van **JT** de kamerbodem na van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 6 Werkt de kamer af met geprogrammeerde voeding

Alle varianten:

- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

ICP-contour radiaal



Frezen selecteren



Contour radiaal ICP selecteren




Afhankelijk van de parameters freest de cyclus een contour of wordt er een kamer op het mantelvlak vormbewerkt/nabewerkt.

Cyclusparameters (eerste invoervenster)

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
X1	Bovenkant frees (diameter) – (default: startpunt X)
P2	Freesdiepte
I	Ov. parallel aan contour
K	Ov. in aanzetrichting
P	Aanzetdiepte (default: totale diepteverplaatsing)
FZ	Aanzetvoeding (default: actieve voeding)
E	Gereduceerde voeding voor ronde elementen (default: actieve voeding)
FK	ICP-contournummer
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling


Cyclusparameters (tweede invoervenster)

O	Vorbewerken of nabewerken – alleen bij kamerfrezen <ul style="list-style-type: none"> 0: vormbewerken 1: nabewerken 2: afbramen
H	Looprichting v.d. frees <ul style="list-style-type: none"> 0: tegenlopend 1: meelappend
U	Overlappingsfactor (bereik: $0 < U < 1$) <ul style="list-style-type: none"> Geen invoer: contourfrezen $U > 0$: kamerfrezen – minimale overlapping van de freesbanen = $U \cdot \text{freesdiameter}$
JK	Contourfrezen (invoer wordt alleen bij contourfrezen verwerkt) <ul style="list-style-type: none"> 0: op de contour 1: binnen de contour 2: buiten de contour

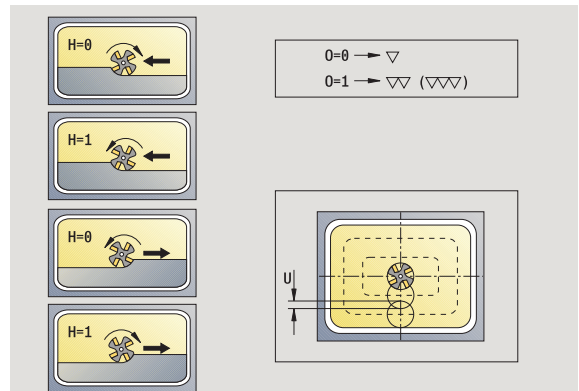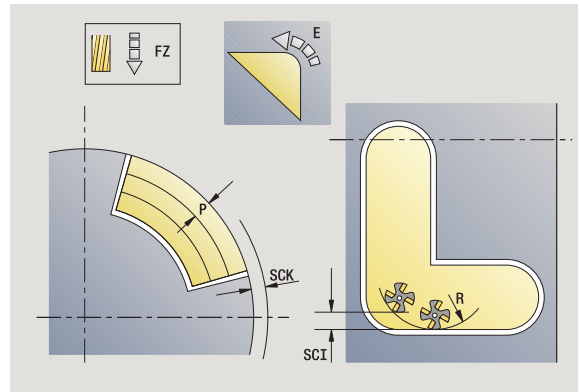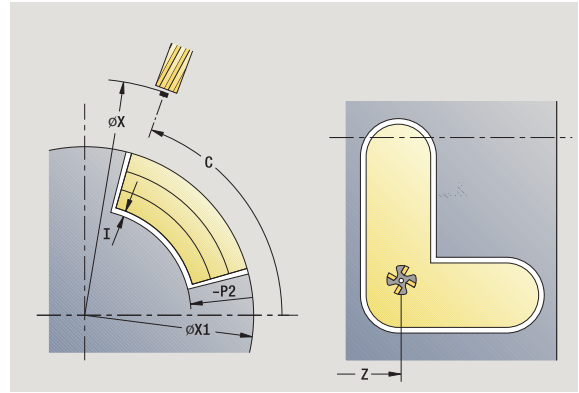

JT	Kamerfrezen (invoer wordt alleen bij kamerfrezen verwerkt)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: van binnen naar buiten ■ 1: van buiten naar binnen
R	<p>Insteekradius: radius ingaande/uitgaande boog (default: 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $R=0$: contourelement wordt direct benaderd; aanzet naar startpunt boven het freesvlak – daarna verticale diepteverplaatsing ■ $R>0$: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangenteel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij binnenhoeken: frees maakt ingaande/uitgaande boog die tangenteel op het contourelement aansluit ■ $R<0$ bij buitenhoeken: lengte van lineair ingaand/uitgaand element; contourelement wordt tangenteel benaderd/verlaten
RB	Vrijzetvlak
SCI	Veiligheidsafstand in het bewerkingsvlak
SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
BG	Afkantingsbreedte voor afbramen
JG	Voorbewerkingsdiameter
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	<p>Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

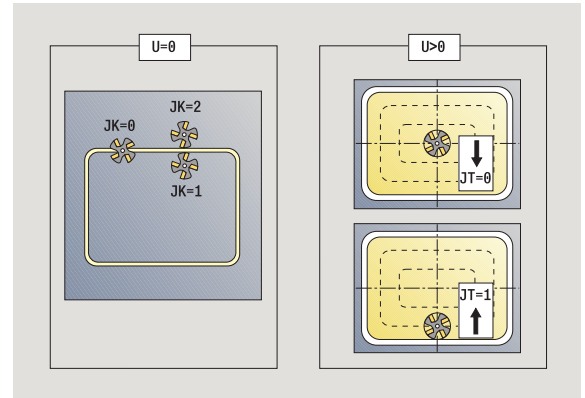

Informatie over parameters/functies:

- **Contour- of kamerfrezen:** wordt gedefinieerd met **overlappingsfactor U**
- **Freesrichting:** wordt beïnvloed door **looprichting v.d. frees H** en de rotatierichting van de frees (zie "Looprichting van de frees bij contourfrezen" op pagina 344).
- **Freesradiuscompensatie:** wordt uitgevoerd (behalve bij het contourfrezen met $JK=0$).
- **Benaderen en vrijzetten:** bij gesloten contouren is het startpunt van het eerste element (bij rechthoeken het langste element) de benaderings- en vrijzetpositie. Met **insteekradius R** kan worden bepaald of er direct of via een cirkelboog wordt benaderd.



Informatie over parameters/functionies:

- **Met Contourfrezen JK** wordt vastgelegd of de frees op de contour (middenpunt v.d. frees op de contour) of op de binnen-/buitenzijde van de contour moet werken. Bij **open contouren** wordt gewerkt in de richting waarin de contour wordt gemaakt. Met **JK** wordt vastgelegd of links of rechts van de contour wordt verplaatst.
- **Kamerfrezen – voorbereken (O=0):** leg met **JT** vast of de kamer van binnen naar buiten of omgekeerd moet worden gefreesd.
- **Kamerfrezen – nabewerken (O=1):** eerst wordt de rand en dan de bodem van de kamer gefreesd. Leg met **JT** vast of de bodem van de kamer van binnen naar buiten, of omgekeerd, moet worden nabewerkt.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2 Berekent de snede-opdeling (freesvlakaanzetten, freesdiepte-aanzetten)

Contourfrezen:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Freest een vlak
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 5..6 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezen – voorbereken:

- 3 Nadert op veiligheidsafstand en zet aan voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt een freesvlak – afhankelijk van **kamerfrezen JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 5 Zet aan voor het volgende freesvlak
- 6 Herhaalt 4..5 totdat de freesdiepte is bereikt

Kamerfrezen – nabewerken:

- 3 Nadert afhankelijk van **ingaaande radius R** en verplaatst voor het eerste freesvlak
- 4 Bewerkt de rand van de kamer na – vlak voor vlak
- 5 Bewerkt de bodem van de kamer na – afhankelijk van **kamerfrezen JT** van binnen naar buiten resp. van buiten naar binnen
- 6 Werkt de kamer af met geprogrammeerde voeding

Alle varianten:

- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Spiraalgroeffrezen radiaal



Frezen selecteren





Spiraalgroef frezen radiaal selecteren

De cyclus freest een spiraalgroef van **startpunt schroefdraad** naar **eindpunt schroefdraad**. Met de **beginhoek** wordt de begin van de sleuf vastgelegd. De sleufbreedte komt overeen met de freesdiameter.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie)
X1	Schroefdraaddiameter
C1	Beginhoek
Z1	Startpunt schroefdraad
Z2	Eindpunt schroefdraad
F1	Speed
	■ F1 positief: rechtse draad
	■ F1 negatief: linkse draad
U	Draaddiepte
I	Maximale aanzet. Be aanzetbewegingen worden volgens de volgende formule gereduceerd tot $\sqrt[n]{I} \geq 0,5$ mm. Daarna vindt iedere aanzet met 0,5 mm plaats.
	■ Aanzet 1: "I"
	■ Aanzet n: $I * (1 - (n-1) * E)$
E	Reductie snijdiepte
P	Aanlooplengte (flank aan het begin van de sleuf)
K	Uitlooplengte (flank aan het einde van de sleuf)
G14	Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
D	Aantal gangen
SCK	Veiligheidsafstand in voedingsrichting (zie pagina 142)
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

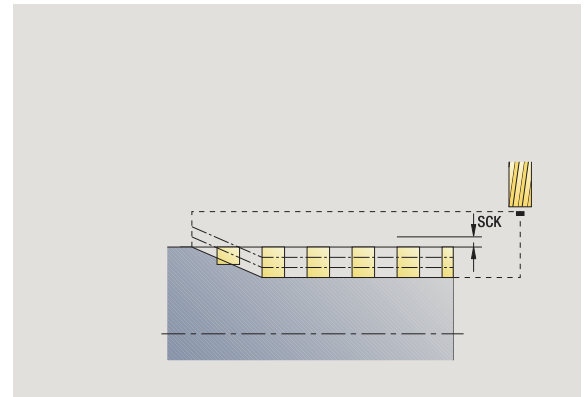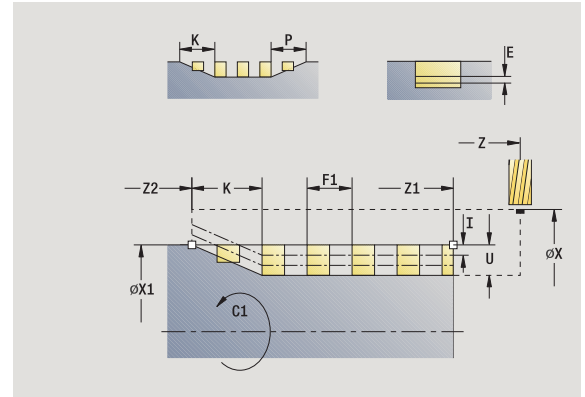

MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
WP	Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdaandrijving ■ Tegenspil voor bewerking aan de achterkant











Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase: **frezen**

Uitvoeren van cyclus









- 1** Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C** (alleen in werkstand **Teach-in**)
- 2** Berekent de actuele aanzet
- 3** Positioneert voor de freesgang
- 4** Freest met de geprogrammeerde voeding naar **eindpunt Z2**, rekening houdend met de flanken aan het begin en einde van de sleuf
- 5** Keert asparallel terug en positioneert voor de volgende freesgang
- 6** Herhaalt 4..5 totdat de sleufdiepte is bereikt
- 7** Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Looprichting van de frees bij contourfrezen

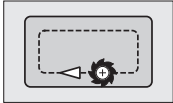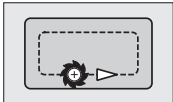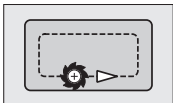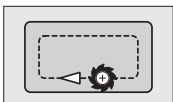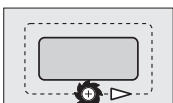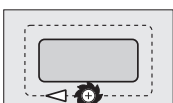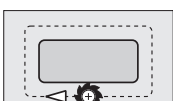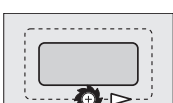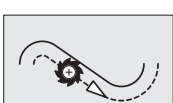Looprichting van de frees bij contourfrezen				
Cyclustype	Looprichting v.d. frees	Rotatierichting GS	FRC	Uitvoering
binnen (JK=1)	tegenlopend (H=0)	Mx03	rechts	
binnen	tegenlopend (H=0)	Mx04	links	
binnen	meelopend (H=1)	Mx03	links	
binnen	meelopend (H=1)	Mx04	rechts	
buiten (JK=2)	tegenlopend (H=0)	Mx03	rechts	
buiten	tegenlopend (H=0)	Mx04	links	
buiten	meelopend (H=1)	Mx03	links	
buiten	meelopend (H=1)	Mx04	rechts	
rechts (JK=2)	Bij open contouren zonder functie. Bewerking in contourdefinitierichting	zonder functie	rechts	
links (JK=1)	Bij open contouren zonder functie. Bewerking in contourdefinitierichting	zonder functie	links	


Looprichting van de frees bij het frezen van kamers

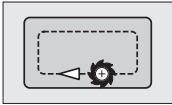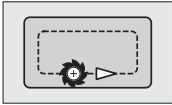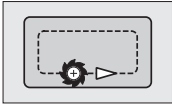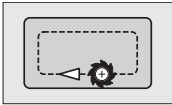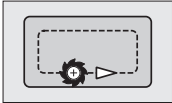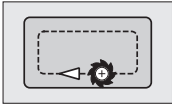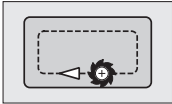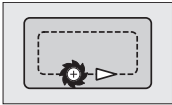Looprichting van de frees bij het frezen van kamers				
Bewerking	Looprichting v.d. frees	Bewerkingsrichting	Rotatierichting GS	Uitvoering
Vorbewerken Nabewerken	tegenlopend (H=0)	van binnen naar buiten (JT=0)	Mx03	
Vorbewerken Nabewerken	tegenlopend (H=0)	van binnen naar buiten (JT=0)	Mx04	
Vorbewerken	meelopen (H=0)	van buiten naar binnen (JT=1)	Mx03	
Vorbewerken	tegenlopend (H=0)	van buiten naar binnen (JT=1)	Mx04	
Vorbewerken Nabewerken	meelopen (H=1)	van binnen naar buiten (JT=0)	Mx03	
Vorbewerken Nabewerken	meelopen (H=1)	van binnen naar buiten (JT=0)	Mx04	
Vorbewerken	meelopen (H=1)	van buiten naar binnen (JT=1)	Mx03	
Vorbewerken	tegenlopend (H=1)	van buiten naar binnen (JT=1)	Mx04	



Voorbeeld freescyclus

Frezen aan de voorkant


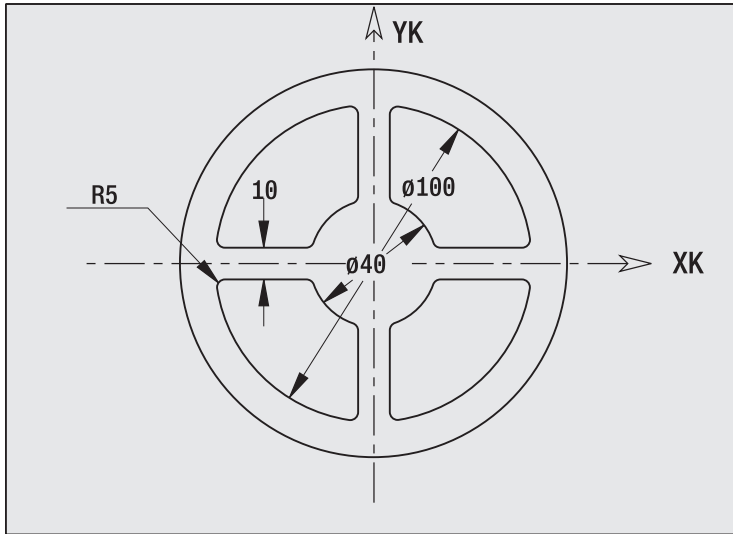


In dit voorbeeld wordt een kamer gefreesd. De complete bewerking van de voorkant, inclusief de contourdefinitie, wordt in het freesvoorbeeld onder "9.8 ICP-voorbeeld frezen" getoond.

De bewerking vindt plaats met de cyclus **ICP-figuur axiaal**. Bij de contourdefinitie wordt eerst de basiscontour gemaakt – daarna worden de afrondingen overlappend aangebracht.

Gereedschapsgegevens (frees)

- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- I = 8 – freesdiameter
- K = 4 – aantal tanden
- TF = 0,025 – voeding per tand

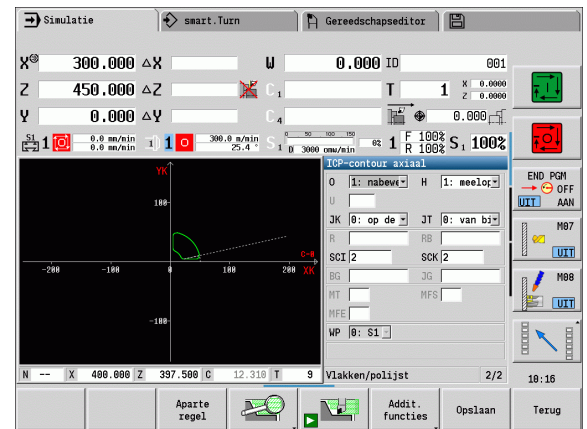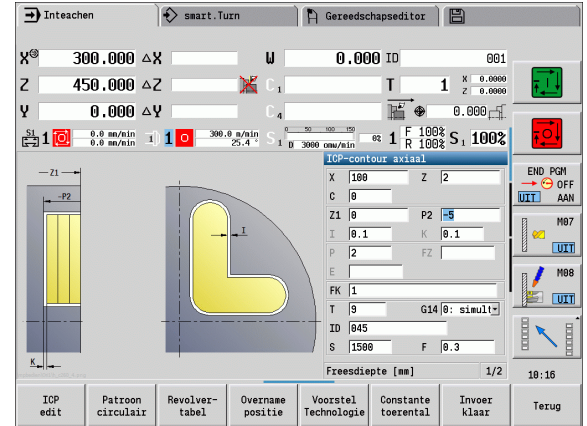

Graveren axiaal




Met de cyclus "Graveren radiaal" worden tekenreeksen in lineaire of polaire rangschikking op de voorkant gegraveerd. Tekentabel en andere informatie: zie pagina 351

Het beginpunt van de tekenreeks definieert u in de cyclus. Wanneer u geen beginpunt definieert, start de cyclus op de huidige gereedschapspositie.

U kunt een tekenreeks ook met meer oproepen graveren. Stel hiervoor bij de eerste oproep het beginpunt in. De volgende oproepen kunnen zonder beginpunt worden geprogrammeerd.

Parameter:

- X Startpunt (diametermaat): gereedschap voorpositioneren
- Z Startpunt: gereedschap voorpositioneren
- C Spilhoek: werkstukspil voorpositioneren
- TX Tekst die moet worden gegraveerd
- NF Tekennummer: ASCII-code van het te graveren teken
- Z2 Eindpunt Z-positie waarnaar voor het graveren wordt verplaatst.
- X1 Beginpunt (polair) eerste teken
- C1 Beginhoek (polair) eerste teken
- XK Beginpunt (cartesiaans) eerste teken
- YK Beginpunt (cartesiaans) eerste teken
- H Letterhoogte
- E Afstandsfactor (berekening: zie afbeelding)
- T Revolverplaatsnummer
- G14 Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
- ID Gereedschaps-ID-nummer
- S Toerental/snijsnelheid
- F Voeding per omwenteling
- W Neigingshoek van de tekenreeks
- FZ Factor insteekvoeding (insteekvoeding = actuele voeding * F)
- V Uitvoering lineair, boven of onder gebogen
- D Referentiediameter

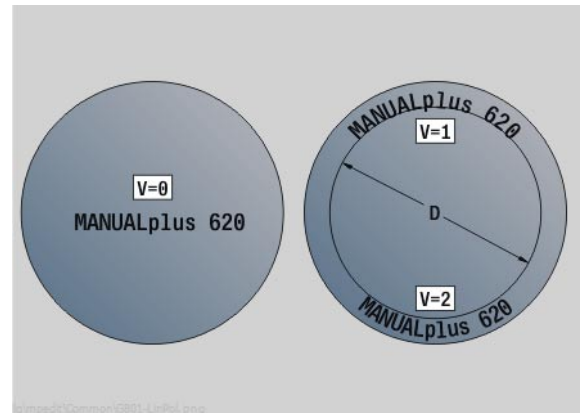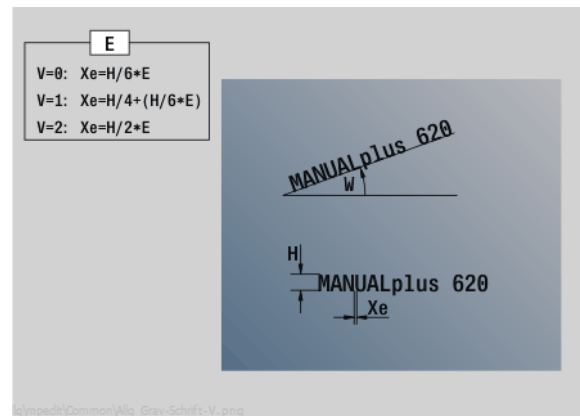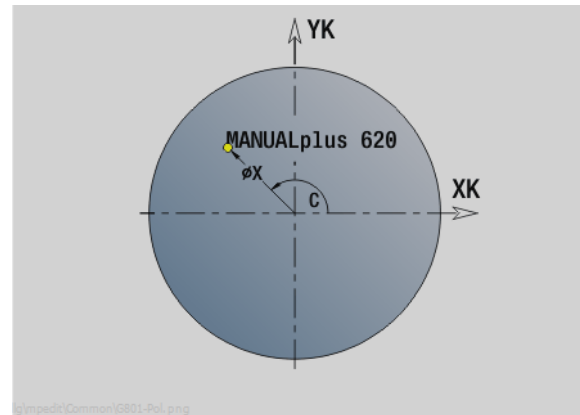

Parameter:

- RB Vrijzetvlak. Z-positie waarnaar voor het positioneren wordt teruggetrokken.
- SCK Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
- MT M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
- MFS M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant



De graveercycli zijn in handbediening niet beschikbaar.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C**, **startpunt X** en **Z**
- 2 Positioneren naar beginpunt, indien gedefinieerd
- 3 Zet met **insteekvoeding FZ** aan
- 4 Graveert met geprogrammeerde voeding
- 5 Positioneert het gereedschap naar **vrijzetvlak RB** of als er geen **RB** is gedefinieerd naar **startpunt Z**
- 5 Positioneert het gereedschap naar het volgende teken
- 6 Herhaalt stap 3 t/m 5 totdat alle tekens zijn gegraveerd
- 7 Positioneert naar **startpunt X**, **Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Graveren radiaal




Met de cyclus "Graveren radiaal" worden tekenreeksen in lineaire rangschikking op het mantelvlak gegraveerd. Tekentabel en andere informatie: zie pagina 351

Het beginpunt van de tekenreeks definieert u in de cyclus. Wanneer u geen beginpunt definieert, start de cyclus op de huidige gereedschapspositie.

U kunt een tekenreeks ook met meer oproepen graveren. Stel hiervoor bij de eerste oproep het beginpunt in. De volgende oproepen kunnen zonder beginpunt worden geprogrammeerd.

Parameter:

- X Startpunt (diametermaat): gereedschap voorpositioneren
- Z Startpunt: gereedschap voorpositioneren
- C Spilhoek: werkstukspil voorpositioneren
- TX Tekst die moet worden gegraveerd
- NF Tekennummer: ASCII-code van het te graveren teken
- X2 Eindpunt (diametermaat): X-positie waarnaar voor het graveren wordt verplaatst.
- Z1 Beginpunt van het eerste teken
- C1 Beginhoek van het eerste teken
- CY Beginpunt van het eerste teken
- D Referentiediameter
- H Letterhoogte
- E Afstandsfactor (berekening: zie afbeelding)
- T Revolverplaatsnummer
- G14 Gereedschapswisselpositie (zie pagina 142)
- ID Gereedschaps-ID-nummer
- S Toerental/snijsnelheid
- F Voeding per omwenteling
- W Neigingshoek van de tekenreeks
- FZ Factor insteekvoeding (insteekvoeding = actuele voeding * F)
- RB Vrijzetvlak. X-positie waarnaar voor het positioneren wordt teruggetrokken.

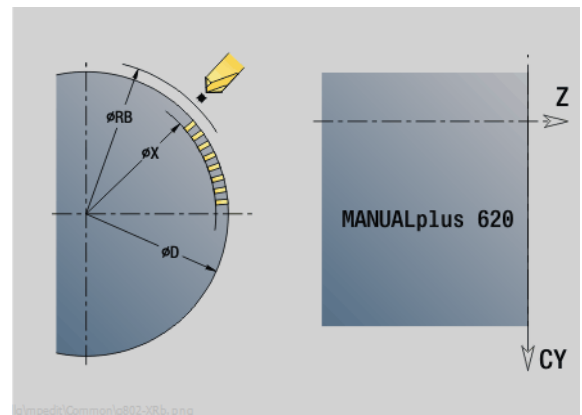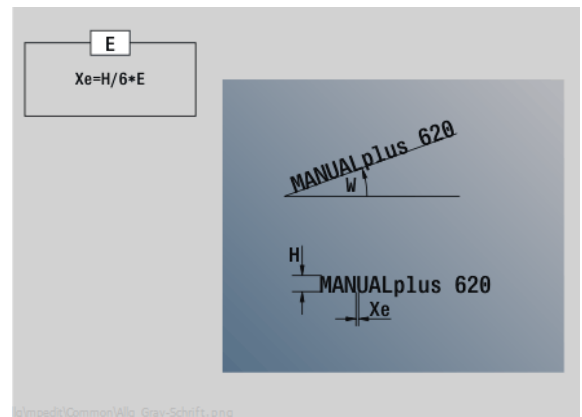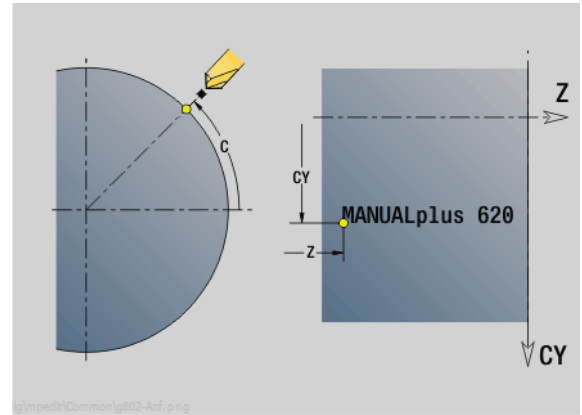

Parameter:

- SCK Veiligheidsafstand (zie pagina 142)
- MT M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
- MFS M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- MFE M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
- WP Weergave met welke werkstukspil de cyclus wordt uitgevoerd (machineafhankelijk)
 - Hoofdaandrijving
 - Tegenspil voor bewerking aan de achterkant



De graveercycli zijn in handbediening niet beschikbaar.

Uitvoeren van cyclus

- 1 Schakelt de C-as in en positioneert in spoedgang naar **spilhoek C**, **startpunt X** en **Z**
- 2 Positioneren naar beginpunt, indien gedefinieerd
- 3 Zet met **insteekvoeding FZ** aan
- 4 Graveert met geprogrammeerde voeding
- 5 Positioneert het gereedschap naar **vrijzetvlak RB** of als er geen **RB** is gedefinieerd naar **startpunt X**
- 5 Positioneert het gereedschap naar het volgende teken
- 6 Herhaalt stap 3 t/m 5 totdat alle tekens zijn gegraveerd
- 7 Positioneert naar **startpunt X**, **Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Graveren axiaal/radiaal

De CNC PILOT kent de in de onderstaande tabel vermelde tekens. U voert de te graveren tekst als tekenreeks in. Trema's en speciale tekens die niet in de editor kunnen worden ingevoerd, kunt u teken voor teken vastleggen in **NF**. Als in **ID** een tekst en in **NF** een teken is vastgelegd, wordt eerst de tekst en dan het teken gegraveerd.



De graveercycli zijn in handbediening niet beschikbaar.

Kleine letters		Hoofdletters		Cijfers, trema's		Speciale tekens		Betekenis
NF	Teken	NF	Teken	NF	Teken	NF	Teken	
97	a	65	A	48	0	32		Spatie
98	b	66	B	49	1	37	%	Procentteken
99	c	67	C	50	2	40	(Rond haakje openen
100	d	68	D	51	3	41)	Rond haakje sluiten
101	e	69	E	52	4	43	+	Plusteken
102	f	70	F	53	5	44	,	Komma
103	g	71	G	54	6	45	–	Minteken
104	h	72	H	55	7	46	.	Punt
105	i	73	I	56	8	47	/	Schuine streep
106	j	74	J	57	9	58	:	Dubbele punt
107	k	75	K			60	<	Kleiner-dan-teken
108	l	76	L	196	Ä	61	=	Is-gelijk-teken
109	m	77	M	214	Ö	62	\>	Groter-dan-teken
110	n	78	N	220	Ü	64	@	at
111	o	79	O	223	ß	91	[Vierkant haakje openen
112	p	80	P	228	ä	93]	Vierkant haakje sluiten
113	q	81	Q	246	ö	95	_	Underscore
114	r	82	R	252	ü	8364		Euroteken
115	s	83	S			181	μ	Micro
116	t	84	T			186	°	Graden
117	u	85	U			215	*	Maalteken
118	v	86	V			33	!	Uitroepteken
119	w	87	W			38	&	Ampersandteken
120	x	88	X			63	?	Vraagteken
121	y	89	Y			174	®	Registered trademark-teken
122	z	90	Z			216	Ø	Diameterteken



4.9 Boor- en freespatroon



Instructies over het werken met boor- en freespatronen:

- **Boorpatroon:** de CNC PILOT genereert de functies M12, M13 (blokrem vastzetten/vrijzetten) onder de volgende condities: het boor-/draadtapgereedschap moet aangedreven en de rotatierichting gedefinieerd zijn (parameter **Aangedreven gereedschap AW**, **rotatierichting MD**).
- **ICP-freescontouren:** wanneer het startpunt van de contour buiten het coördinatennulpunt ligt, wordt de afstand tussen het startpunt van de contour en het coördinatennulpunt bij de patroonpositie opgeteld (zie "Voorbeelden van bewerking van patronen" op pagina 369).

Lineair boorpatroon axiaal

LINEAIR BOORPATROON AXIAAL



Boren selecteren



Boren axiaal selecteren



Diepboren axiaal selecteren



Schroefdraad tappen axiaal selecteren

Patroon
lineair

Softkey **Patroon lineair** inschakelen

Patroon lineair wordt ingeschakeld om boorpatronen gelijkmatig verdeeld op een lijn aan de voorkant te maken.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal gaten
X1, C1	Startpunt patroon in poolcoördinaten
XK, YK	Startpunt patroon in cartesische coördinaten
I, J	Eindpunt patroon in cartesische coördinaten
Ii, Ji	(incrementele) patroonafstand

Bovendien worden de parameters voor de boring opgevraagd.




Gebruik de volgende parametercombinaties voor:

■ startpunt patroon:

- X1, C1 of
- XK, YK



■ Patroonposities:

- Ii, Ji en Q
- I, J en Q

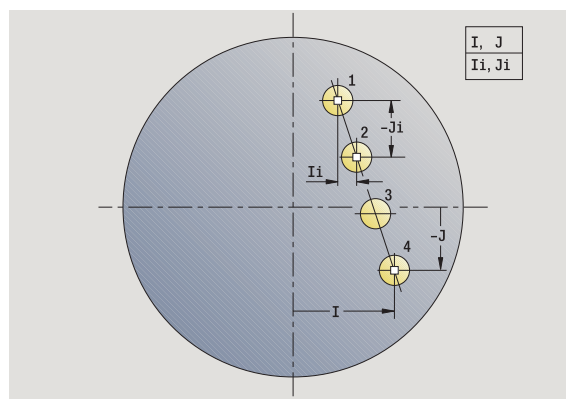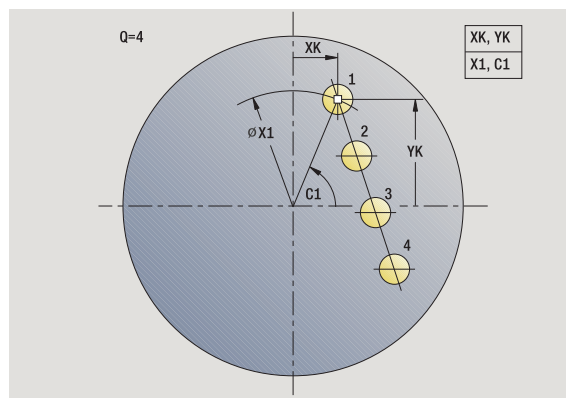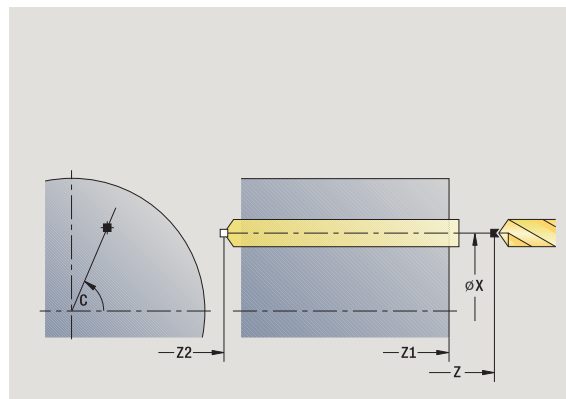

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de boring uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Keert terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

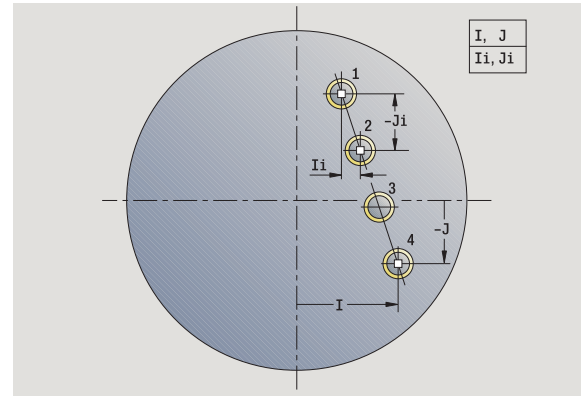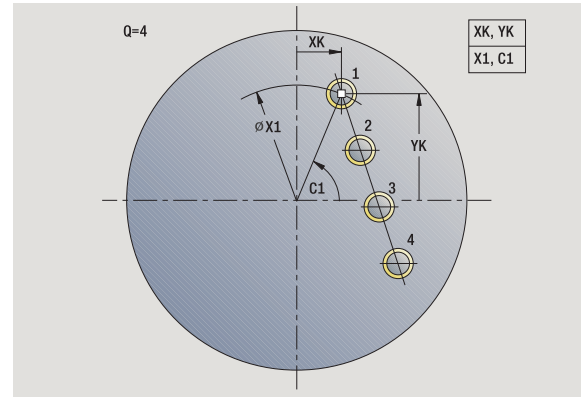

Lineair freespatroon axiaal

LINEAIR FREESPATROON AXIAAL



Frezen selecteren

Patroon
lineair

Softkey **Patroon lineair** inschakelen



Sleuf axiaal selecteren



Contour axiaal ICP selecteren

Patroon lineair wordt ingeschakeld om freespatronen gelijkmatig verdeeld op een lijn aan de voorkant te maken.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal sleuven
X1, C1	Startpunt patroon in poolcoördinaten
XK, YK	Startpunt patroon in cartesische coördinaten
I, J	Eindpunt patroon in cartesische coördinaten
Ii, Ji	(incrementele) patroonafstand

Bovendien worden de parameters van de freesbewerking opgevraagd.




Gebruik de volgende parametercombinaties voor:

■ startpunt patroon:

- X1, C1 of
- XK, YK




■ Patroonposities:

- Ii, Ji en Q
- I, J en Q

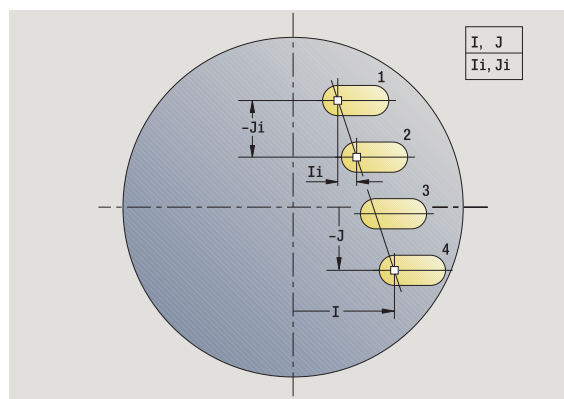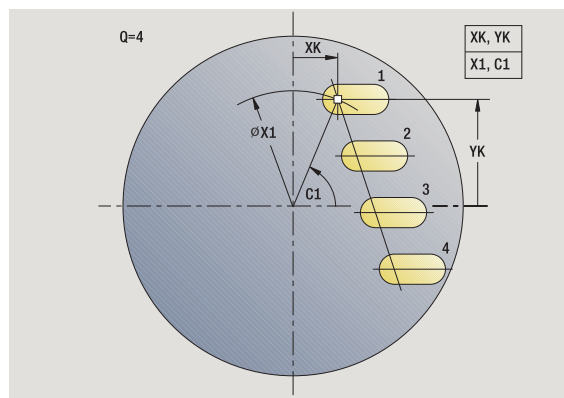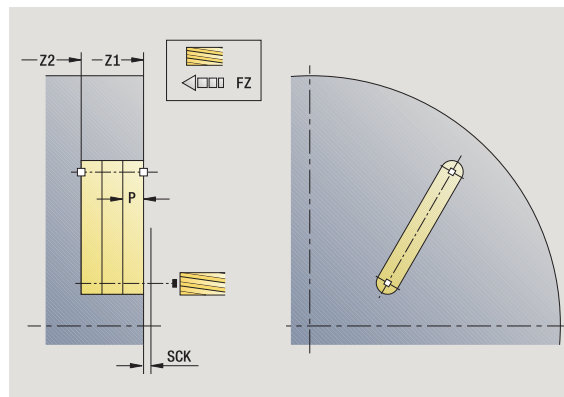

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de freesbewerking uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Keert terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

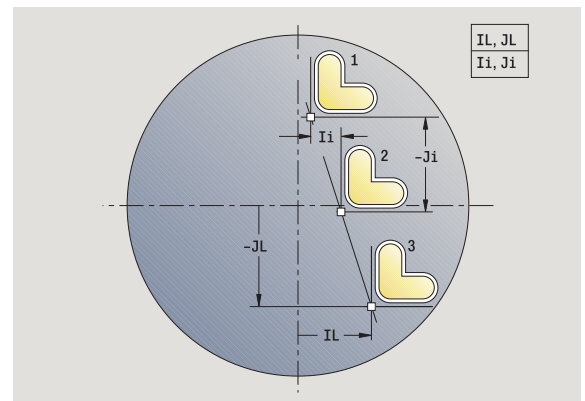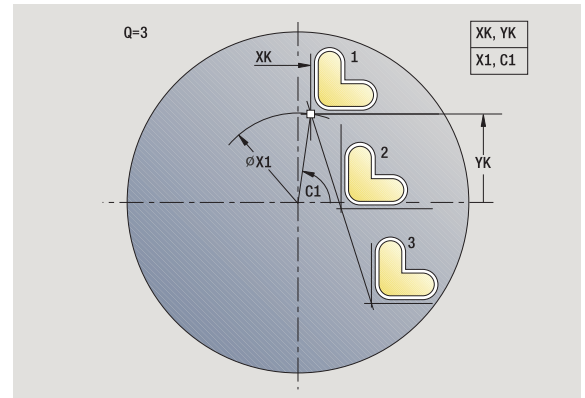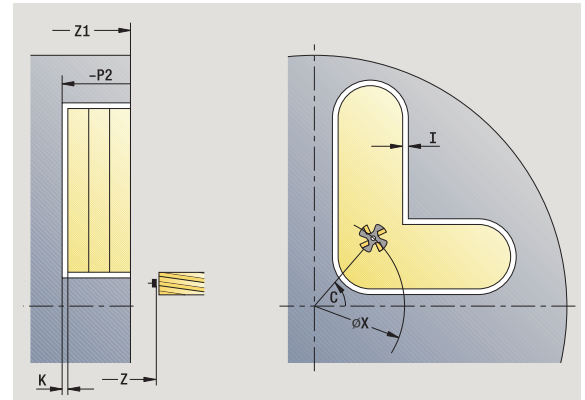

Rond boorpatroon axiaal

ROND BOORPATROON AXIAAL



Boren selecteren



Boren axiaal selecteren



Diepboren axiaal selecteren



Schroefdraad tappen axiaal selecteren

Patroon
circular

Softkey **Patroon circulair** inschakelen

Patroon circulair wordt bij boorcycli ingeschakeld om boorpatronen gelijkmatig verdeeld over een cirkel of cirkelboog aan de voorkant te maken.




Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal gaten
XM, CM	Middelpunt patroon in poolcoördinaten
XK, YK	Middelpunt patroon in cartesische coördinaten
K	Patroondiameter
A	Hoek 1e boring (default: 0°)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: boringen worden gelijkmatig over een cirkel verdeeld)

Bovendien worden de parameters voor het maken van de boring opgevraagd.



Gebruik de volgende parametercombinaties voor middelpunt patroon:

- XM, CM of
- XK, YK

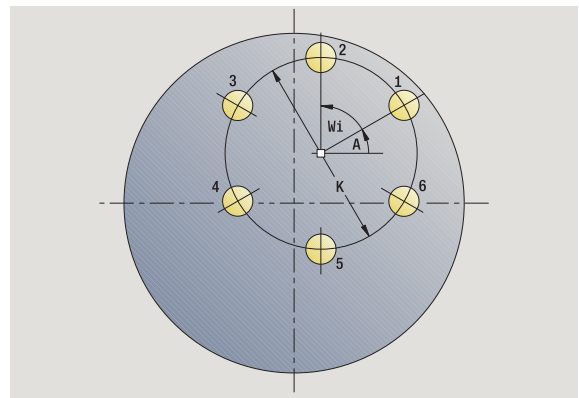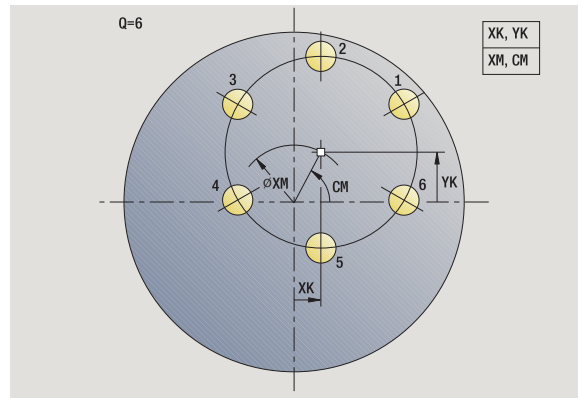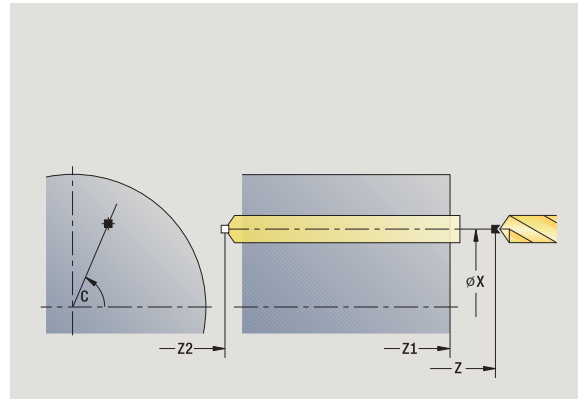

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de boring uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Keert terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

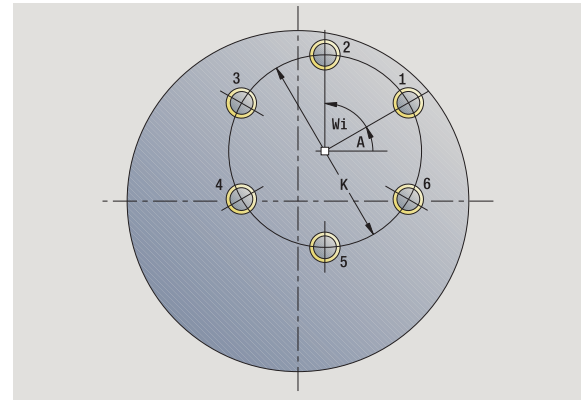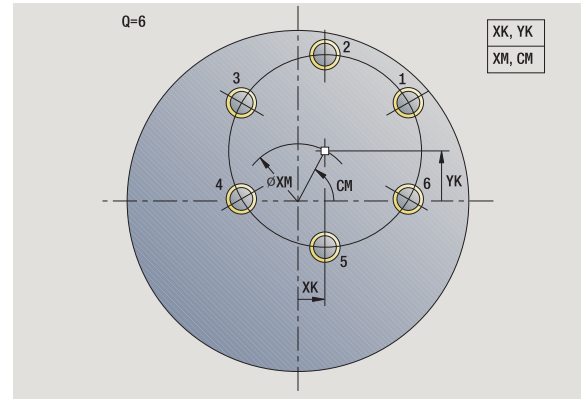

Rond freespatroon axiaal

ROND FREESPATROON AXIAAL



Frezen selecteren



Sleuf axiaal selecteren



Contour axiaal ICP selecteren

Patroon
circulair

Softkey **Patroon circulair** inschakelen

Patroon circulair wordt bij freescycli ingeschakeld om freespatronen gelijkmatig verdeeld over een cirkel of cirkelboog aan de voorkant te maken.




Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal sleuven
XM, CM	Middelpunt patroon in poolcoördinaten
XK, YK	Middelpunt patroon in cartesiaanse coördinaten
K	Patroondiameter
A	Hoek 1e sleuf (default: 0°)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: freesbewerkingen worden gelijkmatig over een cirkel verdeeld)

Bovendien worden de parameters voor het maken van de freesbewerking opgevraagd.




Gebruik de volgende parametercombinaties voor middelpunt patroon:

- XM, CM of
- XK, YK

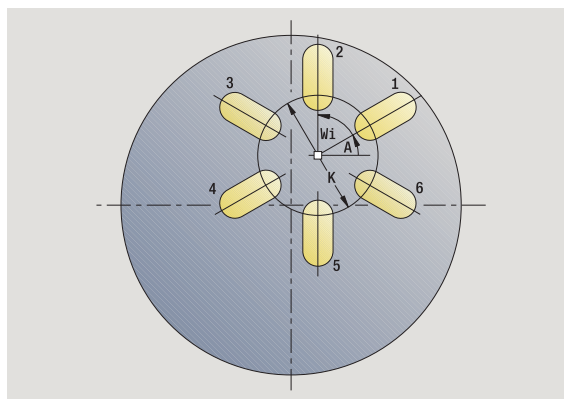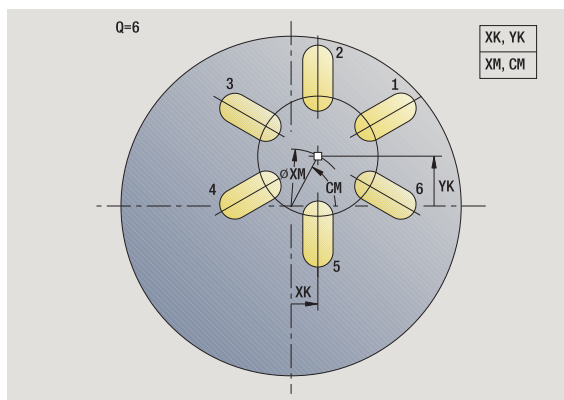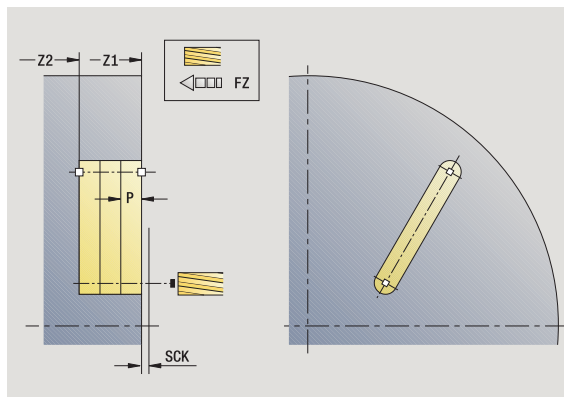

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de freesbewerking uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Keert terug naar het startpunt
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

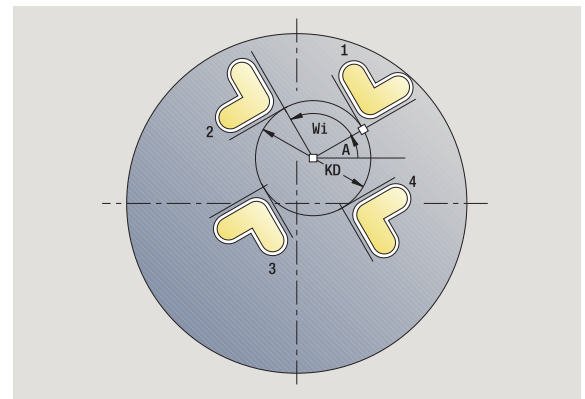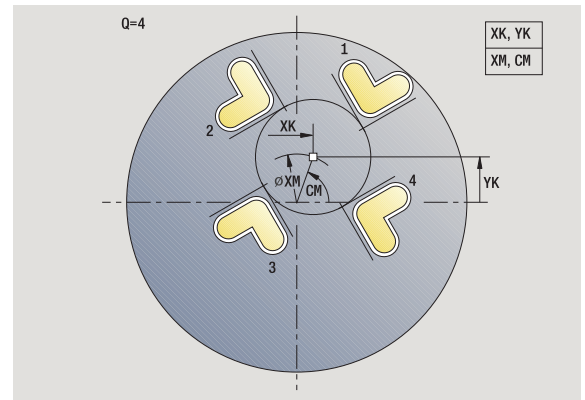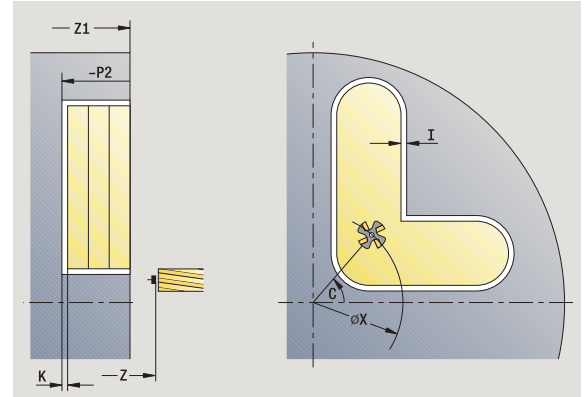

Lineair boorpatroon radiaal

LINEAIR BOORPATTERN RADIAAL



Boren selecteren



Boren radiaal selecteren



Diepboren radiaal selecteren



Schroefdraad tappen radiaal selecteren

Patroon
lineair

Softkey **Patroon lineair** inschakelen




Patroon lineair wordt bij boorcycli ingeschakeld om boorpatronen gelijkmatig verdeeld op een lijn op het mantelvlak te maken.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal gaten
Z1	Startpunt patroon (positie 1e boring)
ZE	Eindpunt patroon (default: Z1)
C1	Hoek 1e boring (beginhoek)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: boringen worden gelijkmatig op het mantelvlak aangebracht)

De patroonposities kunt u definiëren met **eindpunt patroon** en **hoekincrement** of **hoekincrement** en **aantal gaten**.

Bovendien worden de parameters voor de boring opgevraagd.

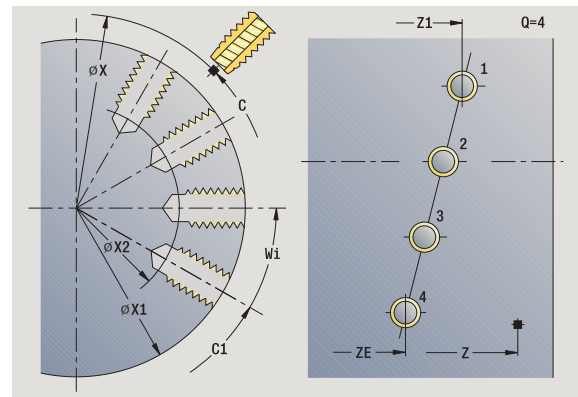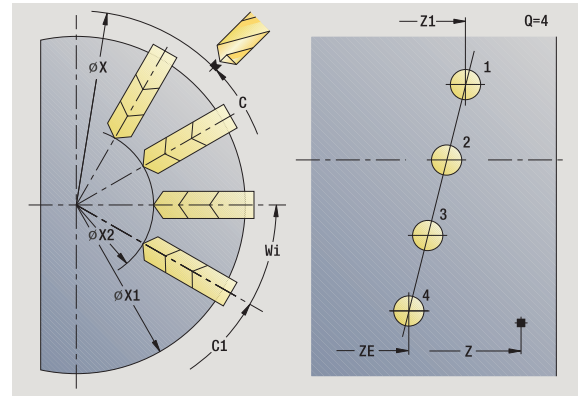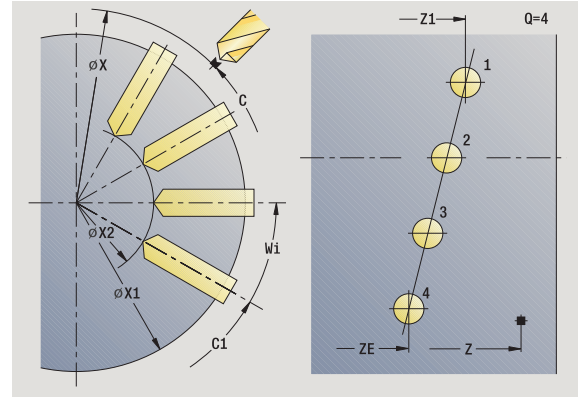

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de boring uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Lineair freespatroon radiaal

LINEAIR FREESPATROON RADIAAL



Frezen selecteren

Patroon
lineair

Softkey **Patroon lineair** inschakelen



Sleuf radiaal selecteren



Contour radiaal ICP selecteren




Patroon lineair wordt bij freescycli ingeschakeld om te frezen patronen gelijkmatig verdeeld op een lijn op het mantelvlak te maken.

Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal sleuven
Z1	Startpunt patroon (positie 1e sleuf)
ZE	Eindpunt patroon (default: Z1)
C1	Hoek 1e sleuf (beginhoek)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: freesbewerkingen worden gelijkmatig op het mantelvlak uitgevoerd)

De patroonposities kunt u definiëren met **eindpunt patroon** en **hoekincrement** of **hoekincrement** en **aantal sleuven**.

Bovendien worden de parameters van de freesbewerking opgevraagd.

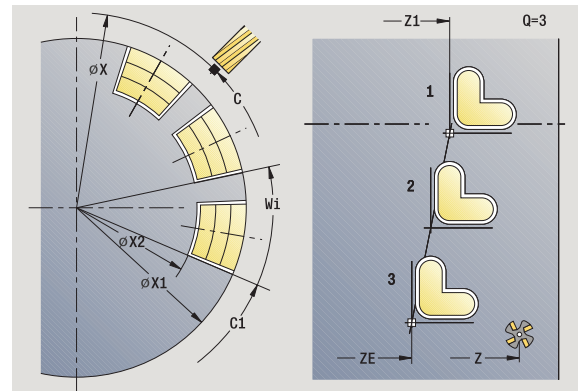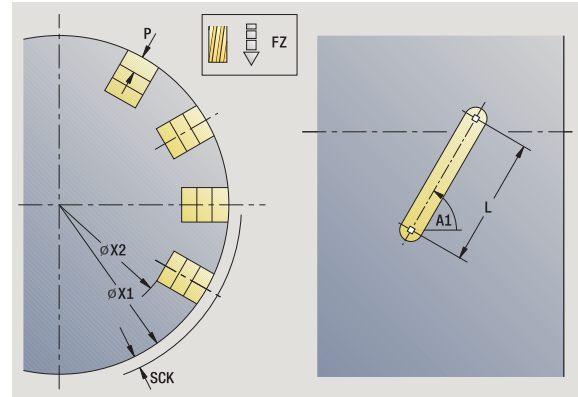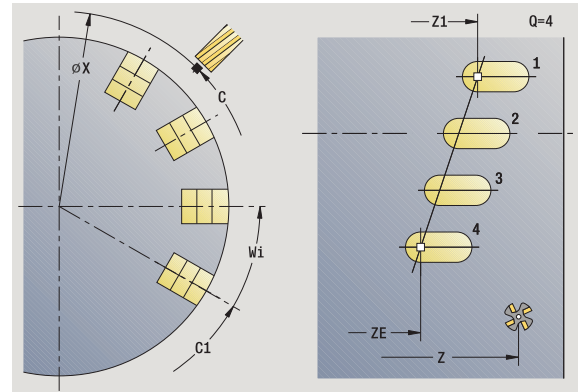

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de freesbewerking uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie



Rond boorpatroon radiaal

ROND BOORPATROON RADIAAL



Boren selecteren



Boren radiaal selecteren



Diepboren radiaal selecteren



Schroefdraad tappen radiaal selecteren

Patroon
circulair




Softkey **Patroon circulair** inschakelen

Patroon circulair wordt bij boorcycli ingeschakeld om boorpatronen gelijkmatig verdeeld over een cirkel of cirkelboog op het mantelvlak te maken.

Cyclusparameters


X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal sleuven
ZM, CM	Middelpunt patroon: positie, hoek
K	Patroondiameter
A	Hoek 1e boring (default: 0°)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: boringen worden gelijkmatig over een cirkel verdeeld)

Bovendien worden de parameters voor het maken van de boring opgevraagd (zie cyclusbeschrijving).

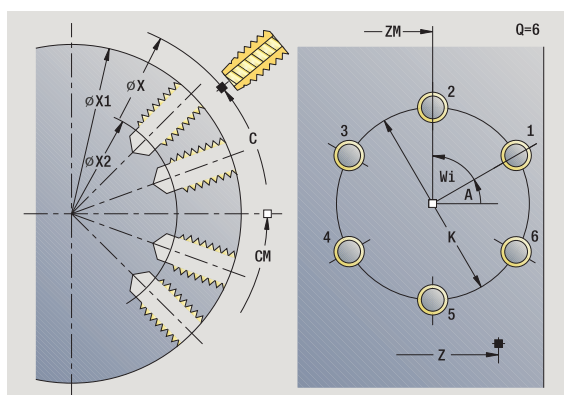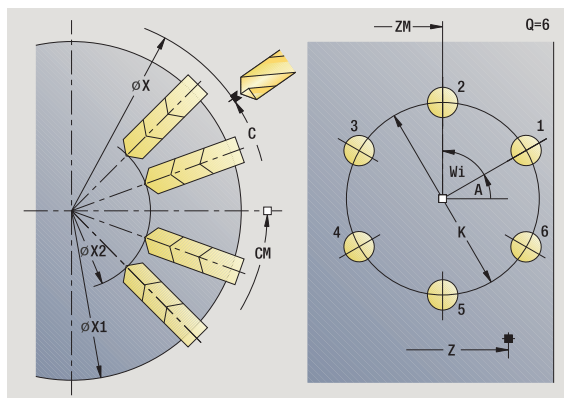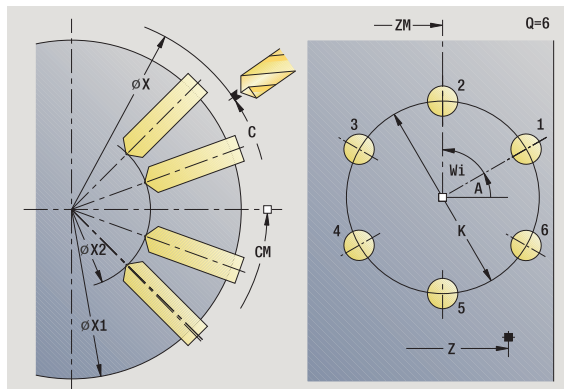

Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de boring uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

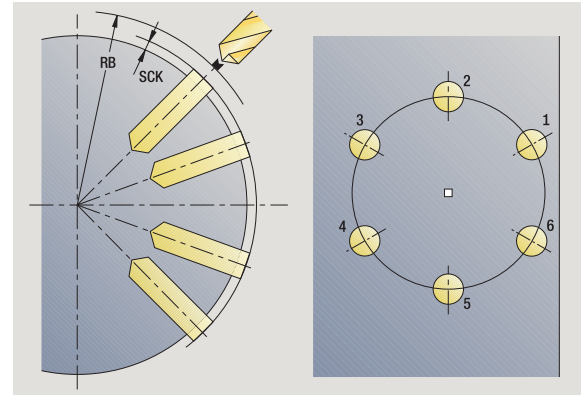

Rond freespatroon radiaal

ROND FREESPATROON RADIAAL



Frezen selecteren



Sleuf radiaal selecteren



Contour radiaal ICP selecteren

Patroon
cirkulair

Softkey **Patroon radiaal** inschakelen

Patroon cirkulair wordt bij freescycli ingeschakeld om freespatronen gelijkmatig verdeeld over een cirkel of cirkelboog op het mantelvlak te maken.




Cyclusparameters

X, Z	Startpunt
C	Spilhoek (C-aspositie) – (default: actuele spilhoek)
Q	Aantal sleuven
ZM, CM	Middelpunt patroon: positie, hoek
K	Patroondiameter
A	Hoek 1e sleuf (default: 0°)
Wi	Hoekincrement (patroonafstand) – (default: freesbewerkingen worden gelijkmatig over een cirkel verdeeld)

Bovendien worden de parameters voor het maken van de freesbewerking opgevraagd (zie cyclusbeschrijving).



Het startpunt van een als patroon te positioneren ICP-contour moet op de positieve XK-as liggen.

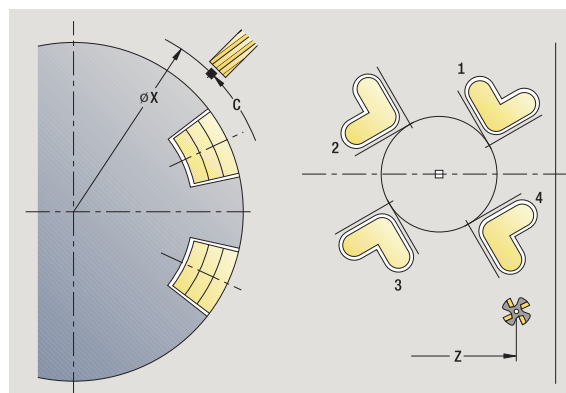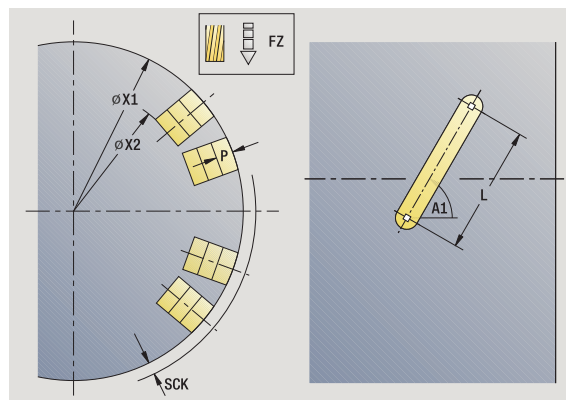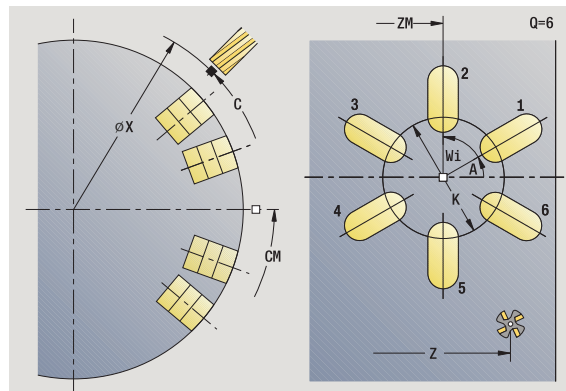


Uitvoeren van cyclus

- 1 Positioneren (afhankelijk van de machineconfiguratie):
 - zonder C-as: positioneert op **spilhoek C**
 - met C-as: schakelt de C-as in en positioneert met spoedgang naar **spilhoek C**
 - Handbediening: bewerking vanaf de actuele spilhoek
- 2 Berekent de patroonposities
- 3 Positioneert naar **startpunt patroon**
- 4 Voert de freesbewerking uit
- 5 Positioneert voor de volgende bewerking
- 6 Herhaalt 4...5 totdat alle bewerkingen zijn uitgevoerd
- 7 Positioneert naar **startpunt Z** en schakelt de C-as uit
- 8 Benadert overeenkomstig de instelling G14 de gereedschapswisselpositie

Voorbeelden van bewerking van patronen

Lineair boorpatroon aan de voorkant


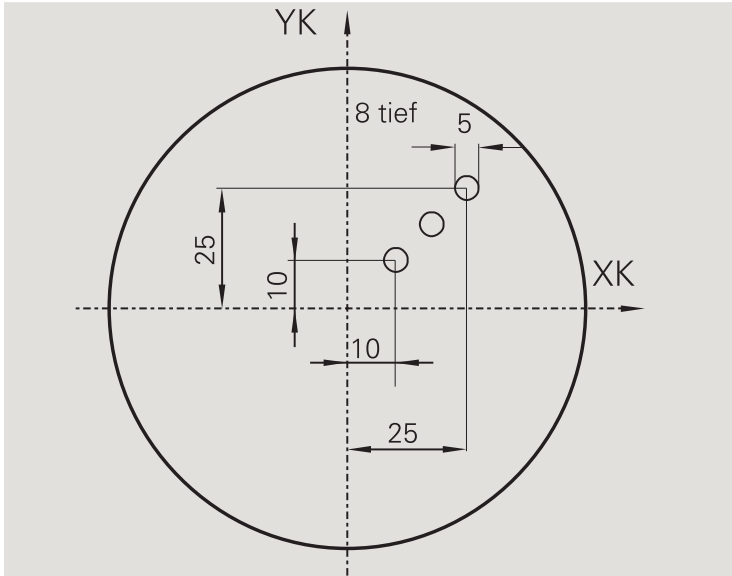


Aan de voorkant wordt met de **boorcyclus axiaal** een lineair boorpatroon gemaakt. Voorwaarden voor deze bewerking zijn een positioneerbare spil en aangedreven gereedschap.


De coördinaten van zowel de eerste als de laatste boring en het aantal boringen worden aangegeven. Bij de boring wordt alleen de diepte opgegeven.

Gereedschapsgegevens

- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- DV = 5 – boordiameter
- BW = 118 – punthoek
- AW = 1 – gereedschap is aangedreven

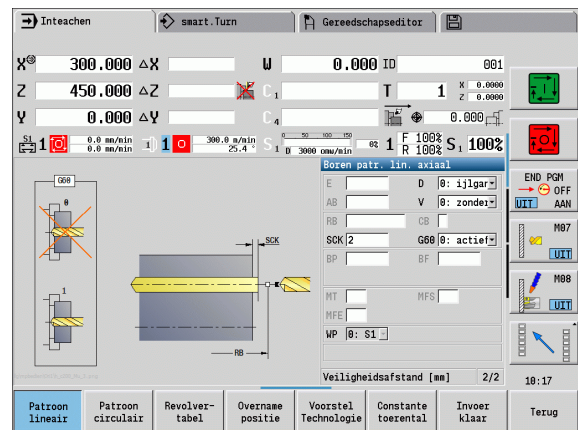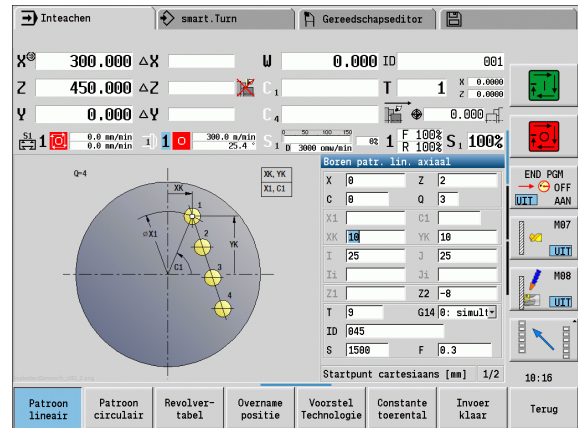

Rond boorpatroon aan de voorkant

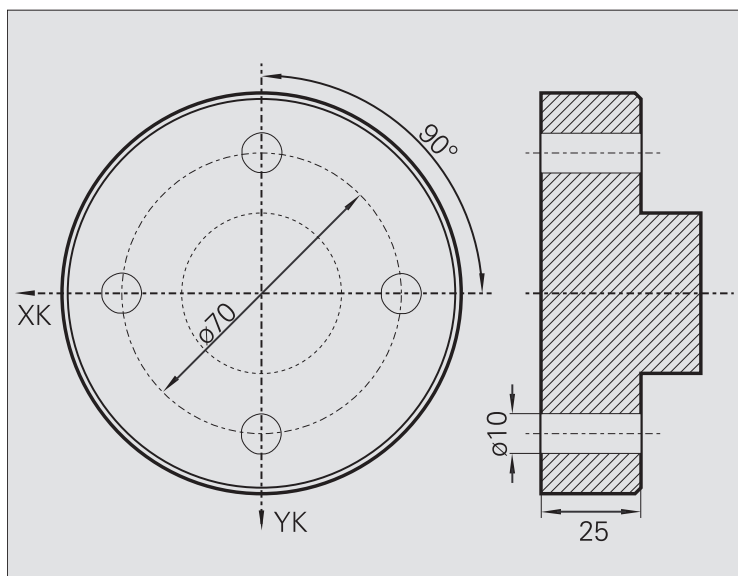



Aan de voorkant wordt met de **boorcyclus axiaal** een rond boorpatroon gemaakt. Voorwaarden voor deze bewerking zijn een positioneerbare spil en aangedreven gereedschap.

Het **middelpunt patroon** wordt in cartesiaanse coördinaten opgegeven.


In dit voorbeeld is er sprake van een doorgaande boring. Daarom wordt **eindpunt boring Z2** zo gepositioneerd, dat de boor het materiaal helemaal doorboort. Met de parameters "AB" en "V" wordt een voedingsreductie voor het aan- en doorboren ingesteld.

Gereedschapsgegevens

- TO = 8 – gereedschapsoriëntatie
- DV = 5 – boordiameter
- BW = 118 – punthoek
- AW = 1 – gereedschap is aangedreven

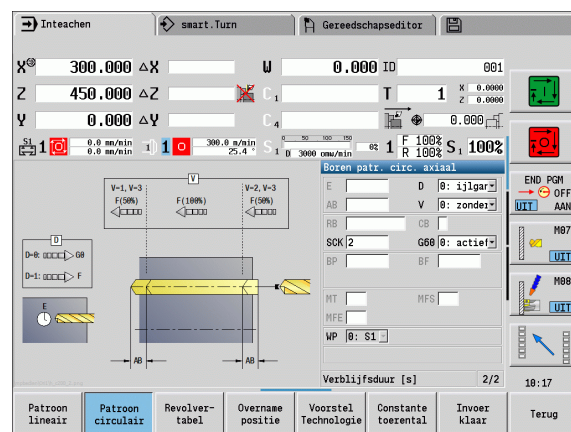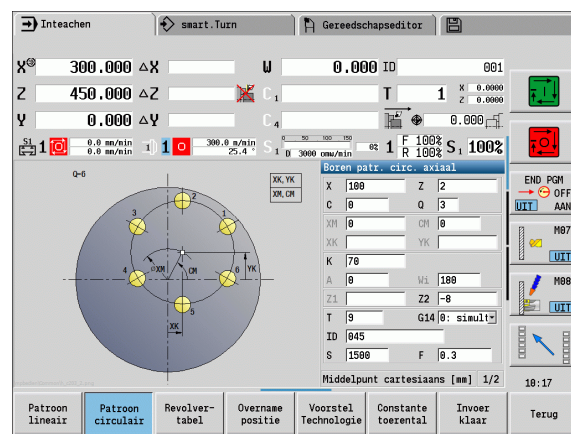

Lineair boorpatroon op het mantelvlak


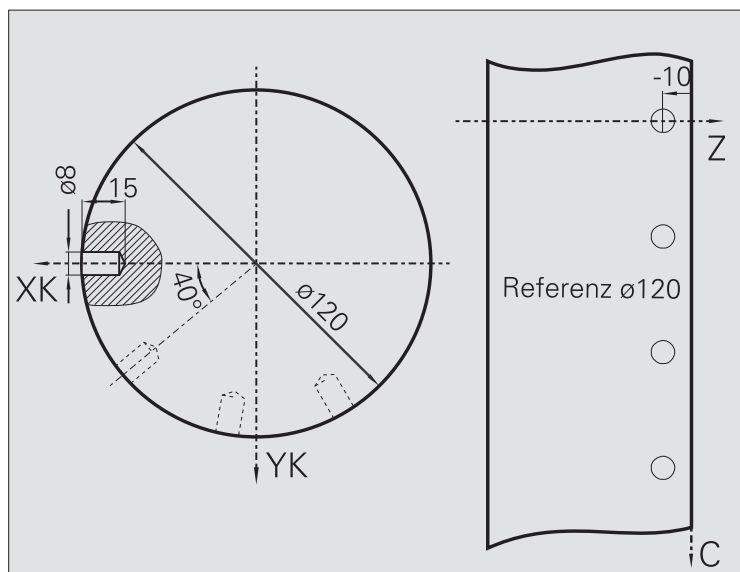


Op het mantelvlak wordt met de **boorcyclus axiaal** een lineair boorpatroon gemaakt. Voorwaarden voor deze bewerking zijn een positioneerbare spil en aangedreven gereedschap.

Het boorpatroon wordt met de coördinaten van de eerste boring, het aantal boringen en de afstand tussen de boringen vastgelegd. Bij de boring wordt alleen de diepte opgegeven.

Gereedschapsgegevens

- TO = 2 – gereedschapsoriëntatie
- DV = 8 – boordiameter
- BW = 118 – punthoek
- AW = 1 – gereedschap is aangedreven

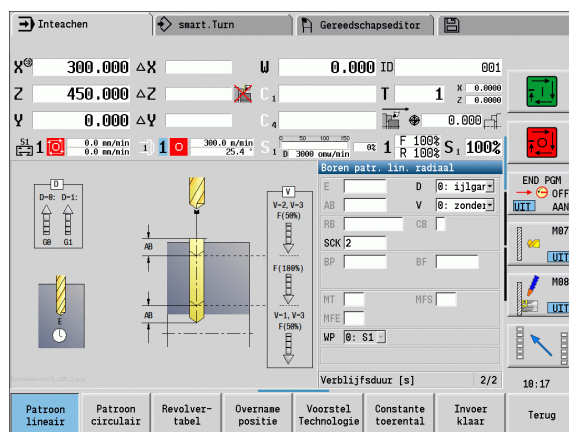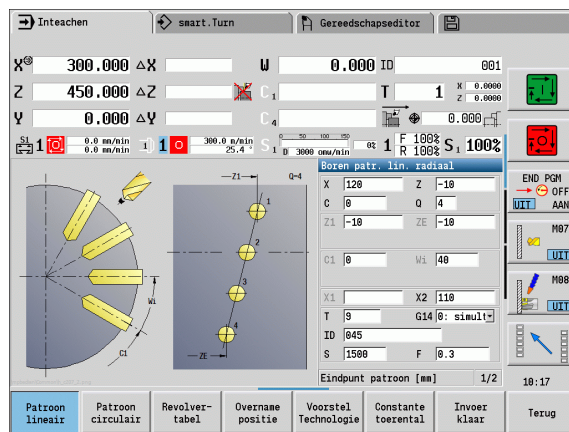

4.10 DIN-cycli

DIN-cyclus



DIN-cyclus selecteren

Met deze functie wordt een DIN-cyclus (DIN-subprogramma) gekozen en in een cyclusprogramma opgenomen. De dialogen van de parameters die in het submenu zijn gedefinieerd, worden vervolgens getoond in het formulier.

Wanneer het DIN-subprogramma wordt gestart, gelden de in de DIN-cyclus geprogrammeerde technologiegegevens (bij handbediening de op dat moment geldende technologiegegevens). U kunt "T, S, F" echter altijd in het DIN-subprogramma wijzigen.

Cyclusparameters

L	DIN-macronummer
Q	Aantal herhalingen (default:1)
LA-LF	Overdrachtswaarden
LH-LK	Overdrachtswaarden
LO-LP	Overdrachtswaarden
LR-LS	Overdrachtswaarden
LU	Overdrachtswaarde
LW-LZ	Overdrachtswaarden
LN	Overdrachtswaarde
T	Revolverplaatsnummer
ID	Gereedschaps-ID-nummer
S	Toerental/snijsnelheid
F	Voeding per omwenteling
MT	M na T: M-functie die na gereedschapsoproep T wordt uitgevoerd.
MFS	M bij begin: M-functie die aan het begin van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.
MFE	M bij einde: M-functie die aan het einde van de bewerkingsstap wordt uitgevoerd.

Bewerkingswijze voor toegang tot technologiedatabase afhankelijk van gereedschapstype:

- Draaigereedschap: **voorbewerken**
- Halfronde snijbeitel: **voorbewerken**
- Draadsnijgereedschap: **draadsnijden**
- Steekgereedschap: **contoursteken**
- Spiraalboor: **boren**
- Snijplaatboor: **voorboren**
- Draadtap: **draadtappen**
- Freesgereedschap: **frezen**



Aan de overdrachtswaarden kunt u in het DIN-subprogramma **teksten** en **helpschermen** toewijzen (zie hoofdstuk "Subprogramma's" in het gebruikershandboek "smart.Turn- en DIN-programmering").



Let op: botsingsgevaar!

- **Cyclusprogrammering:** bij DIN-subprogramma's wordt de nulpuntverschuiving aan het cycluseinde gereset. Gebruik daarom geen DIN-subprogramma's met nulpuntverschuivingen voor de cyclusprogrammering.
- In de DIN-cyclus wordt geen startpunt ingesteld. Let erop dat het gereedschap zich diagonaal van de actuele positie naar de eerste geprogrammeerde positie van het DIN-subprogramma beweegt.







5

ICP-programmering



5.1 ICP-contouren

De interactieve contourprogrammering (ICP) dient voor de grafisch ondersteunde definitie van werkstukcontouren. (ICP is de afkorting voor de Engelse term "Interactive Contour Programming".) De met ICP gemaakte contouren worden gebruikt:

- in de **ICP-cycli** (Inleren, Handbediening)
- in **smart.Turn**

Elke contour begint met het startpunt. De contour wordt zowel met lineaire en cirkelvormige contourelementen als met vormelementen (bijv. afkantingen, afrondingen en draaduitlopen) gedefinieerd.

ICP wordt vanuit smart.Turn en vanuit de cyclusdialogen opgeroepen.


ICP-contouren die u tijdens het **cyclusbedrijf** maakt, worden door de CNC PILOT opgeslagen in **afzonderlijke bestanden**. De bestandsnaam (contournaam) die u geeft, mag maximaal 40 tekens bevatten. De ICP-contour wordt in een ICP-cyclus opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende contouren:

- Te draaien contouren: *.gmi
- Contouren onbewerkt werkstuk: *.gmr
- Te frezen contouren voorkant: *.gms
- Te frezen contouren mantelvlak: *.gmm

ICP-contouren die u in **smart.Turn** maakt, worden door de CNC PILOT geïntegreerd in het desbetreffende NC-programma. Contourbeschrijvingen worden als G-functies opgeslagen.



- In het cyclusbedrijf worden ICP-contouren in afzonderlijke bestanden beheerd. Deze contouren worden uitsluitend met ICP bewerkt.
- In smart.Turn vormen contouren een onderdeel van het NC-programma. De contouren kunnen met de ICP- of smart.Turn-editor worden bewerkt.

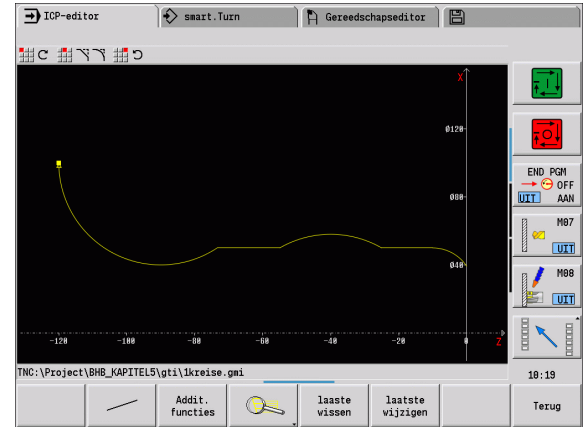

Contouren overnemen

ICP-contouren die voor **cyclusprogramma's** zijn gemaakt, kunt u in smart.Turn laden. ICP converteert deze contouren naar G-functies en integreert deze in het smart.Turn-programma. De contour vormt nu een onderdeel van het smart.Turn-programma.

Contouren die in **DXF-formaat** aanwezig zijn, kunt u met de ICP-editor importeren. Hierbij worden de contouren van het DXF-formaat naar het ICP-formaat geconverteerd. DXF-contouren kunnen zowel voor het cyclusbedrijf als voor smart.Turn worden gebruikt.

Vormelementen

- **Afkantingen, afrondingen** kunnen op iedere contourhoek worden ingevoegd.
- **Draaduitlopen** (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) kunnen op asparallelle, haakse contourhoeken worden ingevoegd. Kleine afwijkingen worden bij elementen in X-richting getolereerd.

U kunt op iedere contourhoek afkantingen en afrondingen invoegen. Draaduitlopen (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) zijn mogelijk op asparallelle, haakse contourhoeken, waarbij kleine afwijkingen bij horizontale elementen (X-richting) worden getolereerd.

Voor de invoer van vormelementen kunt u selecteren uit de volgende alternatieven:

- U voert sequentieel alle contourelementen inclusief vormelementen in.
- U voert eerst de **ruwe contour** zonder vormelementen in. Vervolgens brengt u de vormelementen "overlappend" aan (zie ook "Vormelementen overlappend aanbrengen" op pagina 395).

Bewerkingsattributen

U kunt aan contourelementen de volgende bewerkingsattributen toewijzen:

Parameters

U	Overmaat (aanvullend op andere overmaten) De ICP genereert een G52 Pxx H1.
F	Speciale voeding voor de nabewerking. De ICP genereert een G95 Fxx.
D	Nummer van de additieve D-correctie voor de nabewerking (D=01..16). De ICP genereert een G149 D9xx.
FP	Element bij het automatisch genereren van programma's met TURN PLUS bewerken (niet beschikbaar bij Inleren) ■ 0: nee ■ 1: ja
IC	Meetsnede overmaat (niet beschikbaar bij Inleren)
KC	Meetsnede lengte (niet beschikbaar bij Inleren)
HC	Meetsnedeteller: aantal werkstukken waarna een meting plaatsvindt (niet beschikbaar bij Inleren)




De bewerkingsattributen zijn alleen geldig voor het desbetreffende element waarin de attributen in ICP zijn ingevoerd.

Geometrische berekeningen

De CNC PILOT berekent ontbrekende coördinaten, snijpunten, middelpunten, etc., voor zover dit rekenkundig mogelijk is.

Wanneer er diverse oplossingen mogelijk zijn, kunt u de mathematisch uitvoerbare varianten bekijken en de door u gewenste oplossing selecteren.

Elk **onvolledig berekend contourelement** wordt met een symbooltje onder het grafisch venster aangegeven. Contourelementen die niet volledig zijn gedefinieerd, maar wel kunnen worden getekend, worden weergegeven.

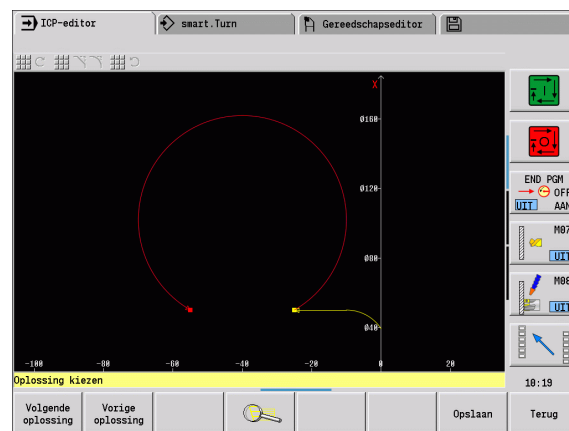

5.2 ICP-editor in cyclusbetrijf

In het cyclusbetrijf maakt u:

- complexe contouren onbewerkt werkstuk
- contouren voor de draaibewerking
 - voor ICP-verspaningscycli
 - voor ICP-steekcycli
 - voor ICP-steekdraaicycli
- complexe contouren voor de freesbewerking met de C-as
 - voor de voorkant
 - voor het mantelvlak


U kunt de ICP-editor activeren met de softkey **ICP edit**. Deze kan alleen worden geselecteerd bij het bewerken van ICP-verspaningscycli of ICP-freescycli, alsmede bij de cyclus ICP-contour onbewerkt werkstuk.

De beschrijving is afhankelijk van het contourtype. ICP onderscheidt op basis van de cyclus:

- Contour voor de draaibewerking of contour onbewerkt werkstuk: Zie "Contourelementen te draaien contour" op pagina 404.
- Contour voor de voorkant: Zie "Contouren aan de voorkant in smart.Turn" op pagina 430.
- Contour voor het mantelvlak: Zie "Mantelvlakcontouren in smart.Turn" op pagina 438.



Als u meerdere ICP-contouren achter elkaar maakt/bewerkt, wordt het laatst bewerkte "ICP-contournummer" na het verlaten van de ICP-editor in de cyclus overgenomen.

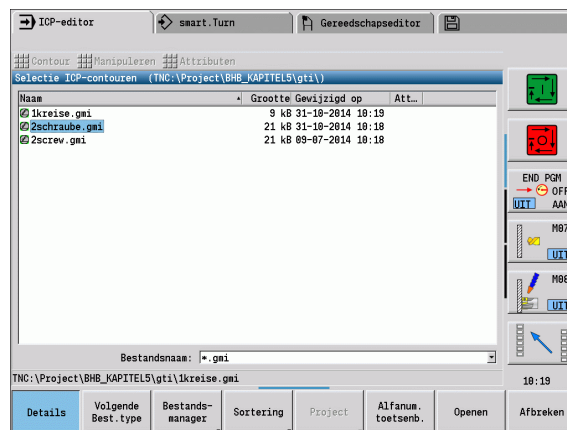

Contouren voor cycli bewerken

Aan de ICP-contouren van de cyclusbewerking zijn namen toegekend. De contournaam is tegelijkertijd de bestandsnaam. De contournaam wordt in de oproepende cyclus gebruikt.

U hebt de volgende mogelijkheden om de contournaam vast te leggen:

- Contournaam **vóór** oproep van de ICP-editor in de cyclusdialoog vastleggen (invoerveld **FK**). ICP neemt deze naam over.
- Contournaam in de ICP-editor vastleggen. Hiervoor moet het invoerveld **FK** leeg zijn als u de ICP-editor oproept.
- Bestaande contour overnemen. Als u de ICP-editor verlaat, wordt de naam van de laatst bewerkte contour in het invoerveld **FK** overgenomen.

Nieuwe contour maken

ICP
edit

De naam van de contour in de cyclusdialoog vastleggen en softkey **ICP edit** indrukken. De ICP-editor schakelt over op de invoer van de contour.

ICP
edit

Softkey **ICP edit** indrukken. De ICP-editor opent het venster "Selectie ICP-contouren".

Openen

De naam van de contour in het veld "Bestandsnaam" invoeren en softkey **Openen** indrukken. De ICP-editor schakelt over op de invoer van de contour.



Menu-toets **Contour** indrukken.

Elemente
toevoegen

Softkey **Element toevoegen** indrukken.

ICP verwacht de nieuwe invoer van een contour.

Bestandsorganisatie met de ICP-editor

In het kader van de bestandsorganisatie kunt u ICP-contouren kopiëren, hernoemen of wissen.

ICP edit	Softkey ICP edit indrukken.
Contour- lijst	Softkey Contourlijst indrukken. De ICP-editor opent het venster "Selectie ICP-contouren".
Bestands- manager	Softkey Bestandsmanager indrukken. De ICP-editor schakelt de softkeybalk om naar de functies voor de bestandsorganisatie.



5.3 ICP-editor in smart.Turn

In smart.Turn maakt u:

- Contouren onbewerkt werkstuk en onbewerkt hulpwerkstuk
- contouren bewerkt werkstuk en hulpcontouren
- Standaardfiguren en complexe contouren voor de C-asbewerking
 - aan de voorkant
 - op het mantelvlak
- Standaardfiguren en complexe contouren voor de Y-asbewerking
 - op het XY-vlak
 - op het YZ-vlak

Contouren onbewerkt werkstuk en onbewerkt hulpwerkstuk:

complexe onbewerkte werkstukken beschrijft u element voor element – net zoals bewerkte werkstukken. De standaardvormen staf en pijp kunt u via een menu selecteren en met enkele parameters beschrijven (zie "Beschrijvingen van onbewerkte werkstukken" op pagina 403). Indien er geen beschrijving van het bewerkte werkstuk is, kunt u in het menu ook Gietstuk selecteren.

Figuren en patronen voor de C- en Y-asbewerking: complexe te frezen contouren beschrijft u element voor element. De volgende standaardfiguren zijn voorbereid. U kunt de figuren via een menu selecteren en met enkele parameters beschrijven:

- Cirkel
- Rechthoek
- Regelmatige n-hoek
- Lineaire sleuf
- Ronde sleuf
- Boring

Deze figuren alsmede boringen kunt u als lineaire of ronde patronen aan de voorkant of op het mantelvlak, alsmede op het XY- of YZ-vlak aanbrengen.

DXF-contouren kunt u importeren en in het smart.Turn-programma integreren.

Contouren van de cyclusprogrammering kunt u overnemen en in het smart.Turn-programma integreren. smart.Turn ondersteunt de overname van de volgende contouren:

- Beschrijving van onbewerkt werkstuk (extensie: *.gmr): overname als contour onbewerkt werkstuk of contour onbewerkt hulpwerkstuk
- Contour voor de draaibewerking (extensie: *.gmi): overname als contour bewerkt werkstuk of hulpcontour
- Contour aan voorkant (extensie: *.gms)
- Mantelvlakcontour (extensie: *.gmm)



ICP toont de gemaakte contouren in het smart.Turn-programma met G-functies.

Contour in smart.Turn bewerken

Nieuwe contour onbewerkt werkstuk maken



Menutoets **ICP** indrukken, vervolgens **Onbewerkt werkstuk** of **Onbew. hulpwerkst.** in het ICP-submenu selecteren.



Menutoets **Contour** indrukken. De ICP-editor schakelt over op de invoer van de complexe contour onbewerkt werkstuk.




Menutoets **Staf** indrukken.

Standaard-onbewerkt werkstuk "Staf" beschrijven.



Menutoets **Pijp** indrukken.

Standaard-onbewerkt werkstuk "Pijp" beschrijven.

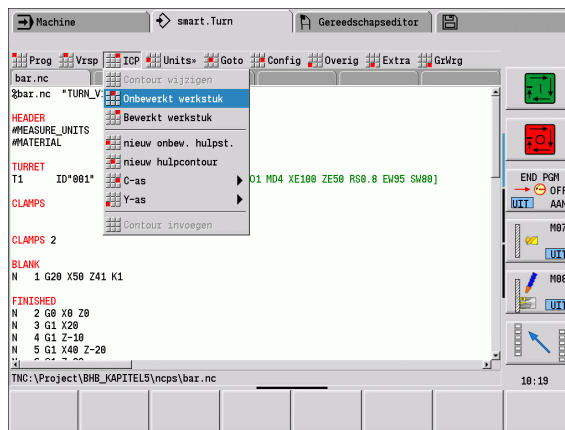

Nieuwe contour voor de draaibewerking maken



Menutoets **ICP** indrukken en het contourtype in het ICP-submenu selecteren.



Menutoets **Contour** indrukken.

Elemente
toevoegen

Softkey **Element toevoegen** indrukken

ICP verwacht de nieuwe invoer van een contour.



Contour uit de cyclusbewerking laden



Menu-toets **ICP** indrukken en het contourtype in het ICP-submenu selecteren.

Contour-
lijst

Softkey **Contourlijst** indrukken. De ICP-editor toont de lijst met de in het cyclusbedrijf gemaakte contouren.

Contour selecteren en laden.

Bestaande contour wijzigen

Cursor in het desbetreffende programmadeel positioneren.



Menu-toets **ICP** indrukken, vervolgens ..



.. **Contour wijzigen** in het ICP-submenu selecteren.

Contour
wijz. ICP

Softkey **Contour wijz. ICP** indrukken.

De ICP-editor toont de aanwezige contour en zet deze klaar voor bewerking.

5.4 ICP-contouren maken

Een ICP-contour bestaat uit afzonderlijke contourelementen. U kunt de contour maken door sequentiële invoer van de afzonderlijke contourelementen. Het **startpunt** wordt vóór de beschrijving van het eerste element vastgelegd. Het **eindpunt** wordt door het eindpunt van het laatste contourelement bepaald.

Ingevoerde contourelementen en deelcontouren worden direct weergegeven. U kunt deze weergave met behulp van de loop- en verplaatsingsfuncties naar keuze aanpassen.

Het hieronder beschreven principe geldt voor alle ICP-contouren, ongeacht of deze voor de cyclusprogrammering of voor smart.Turn resp. voor de draai- of freesbewerkingen worden gebruikt.

ICP-contour invoeren

Als een nieuwe contour wordt gemaakt, vraagt de CNC PILOT eerst naar de coördinaten van het **contourstartpunt**.

Lineaire contourelementen: kies de richting van het element op basis van het menusymbool en dimensioneer het. Bij horizontale en verticale lineaire elementen hoeven geen X- of Z-coördinaten te worden ingevoerd, als er geen onvolledig berekende elementen aanwezig zijn.


 

 
 
Ronde contourelementen: kies de rotatierichting van de cirkelboog op basis van het menusymbool en dimensioneer de boog.

Na selectie van het contourelement voert u de bekende parameters in. De CNC PILOT berekent niet-gedefinieerde parameters aan de hand van de gegevens van aangrenzende contourelementen. In de regel beschrijft u de contourelementen in overeenstemming met de maatvoering op de productietekening.

Bij de invoer van lineaire of ronde elementen wordt het **startpunt** weliswaar ter informatie weergegeven, maar dit kan niet worden bewerkt. Het startpunt komt overeen met het eindpunt van het laatste element.

Met de desbetreffende softkey kunt u tussen het **Lijn-** en **Cirkelboogmenu** omschakelen. Vormelementen (afkantingen, afrondingen, draaduitlopen) worden met de desbetreffende menutoets geselecteerd.




Softkeys in de ICP-editor - hoofdmenu

 Contour-lijst	Opent de bestandsselectiedialoog voor ICP-contouren.
 Contour Omdraaien	Draait de definitierichting van de contour om.
	Naderhand invoegen van vormelementen.
 Elemente toevoegen	Voegt een element aan de bestaande contour toe.
 Terug	Keert terug naar de dialoog die ICP opgeroepen heeft.

Menu-items Lijnmenu

		Lijn met hoek in het aangegeven kwadrant
		Horizontale lijn in opgegeven richting
		Lijn met hoek in het aangegeven kwadrant
		Verticale lijn in opgegeven richting
		Vormelementmenu oproepen

Menu-items Boogmenu

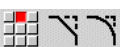		Cirkelboog in de aangegeven rotatierichting
		Vormelementmenu oproepen

ICP-CONTOUR MAKEN



Menutoets **Contour** indrukken.

Elemente
toevoegen

Softkey **Element toevoegen** indrukken

Startpunt vastleggen



Lijnmenu selecteren



Cirkelboogmenu selecteren

Menu-item "Vormelementen" selecteren

Elementtype selecteren en bekende parameters van het contourelement invoeren.

Softkeys omschakeling lijn- en cirkelboogmenu



Lijnmenu selecteren



Cirkelboogmenu selecteren

Absolute of incrementele dimensionering

De stand van de softkey **Increment** is bepalend voor het type dimensionering. Incrementele parameters krijgen de toevoeging "i" (Xi, Zi, etc.)

Softkey omschakeling incrementeel

Increment

Activeert de incrementele maat voor de actuele waarde

Overgangen bij contourelementen

Er is sprake van een **tangentiële** overgang als er op het raakpunt van de contourelementen geen knik- of hoekpunt ontstaat. Bij moeilijke geometrische contouren wordt gebruikgemaakt van tangentiële overgangen, om de dimensionering tot een minimum te beperken en mathematische tegenstrijdigheden uit te sluiten.

Voor het berekenen van onvolledig berekende contourelementen moet de CNC PILOT het type overgang tussen de contourelementen kennen. De overgang naar het volgende contourelement wordt met een softkey vastgelegd.

Softkey voor tangentiële overgang



Activeert de tangentiële voorwaarde voor de overgang in het eindpunt van het contourelement



"Vergeeten" tangentiële overgangen leiden vaak tot foutmeldingen bij het definiëren van ICP-contouren.

Passingen en binnendraad

Met de softkey **Passing binnendraad** opent u een invoerformulier waarmee u de bewerkingsdiameter voor passingen en binnendraad kunt berekenen. Nadat u de benodigde waarden (nominale diameter en tolerantieklasse of draadtype) hebt ingevoerd, kunt u de berekende waarde als eindpunt voor het contourelement overnemen.



U kunt de bewerkingsdiameter alleen voor geschikte contourelementen berekenen, bijv. voor een rechtelement in X-richting bij een passing op een as.

Bij de berekening van binnendraad kunt u bij de draadtypes 9, 10 en 11 de nominale diameter voor inch-draad uit de lijst **Nom. diam. lijst L** selecteren.

Passing voor boring of as berekenen:

- ▶ Softkey **Passing** indrukken
- ▶ Nominale diameter invoeren
- ▶ Passinggegevens in het formulier **Passing** invoeren
- ▶ **Ent**-toets indrukken, om waarden te berekenen
- ▶ Softkey **Overnemen** indrukken. Het berekende midden van de tolerantie wordt in het geopende dialoogveld overgenomen

Kerngatdiameter voor binnendraad berekenen:

- ▶ Softkey **Binnendraad** indrukken
- ▶ Nominale diameter invoeren
- ▶ Draadgegevens in het formulier **Berek. binnendraad** invoeren
- ▶ **Ent**-toets indrukken, om waarden te berekenen
- ▶ Softkey **Overnemen** indrukken. De berekende kerngatdiameter wordt in het geopende dialoogveld overgenomen



Poolcoördinaten

Standaard wordt de invoer van cartesische coördinaten verwacht. Met de softkeys voor poolcoördinaten schakelt u afzonderlijke coördinaten om naar poolcoördinaten.

Voor de definitie van een punt kunt u cartesische coördinaten en poolcoördinaten combineren.

Invoer van hoeken

Selecteer de gewenste hoek met de softkey.

 
■ Lineaire elementen

- **AN** hoek t.o.v. Z-as ($AN \leq 90^\circ$ – binnen het geselecteerde kwadrant)
- **ANn** hoek naar volgend element
- **ANp** hoek naar vorig element


■ Cirkelbogen

- **ANs** raaklijnhoek in het startpunt van de cirkelboog
- **ANe** raaklijnhoek in het eindpunt van de cirkelboog
- **ANn** hoek naar volgend element
- **ANp** hoek naar vorig element

Softkeys voor poolcoördinaten



 Schakelt het veld naar de invoer van de hoek **W** om.



Schakelt het veld naar de invoer van de radius **P** om.


Softkeys voor invoer van hoeken



Hoek naar volgend element



Hoek naar vorig element

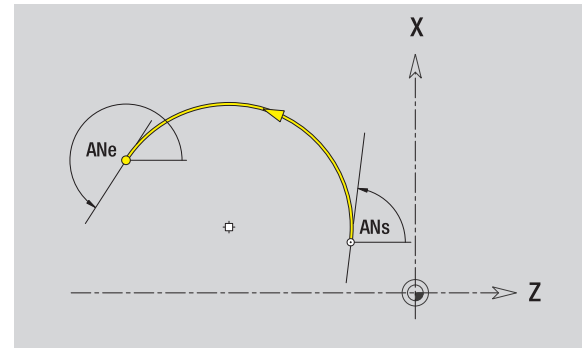

Contourweergave

Na het invoeren van een contourelement controleert de CNC PILOT of een element **volledig berekend** of **onvolledig berekend** is.


- Een **volledig berekend contourelement** is eenduidig en volledig bepaald – het wordt onmiddellijk getekend.
- Een **onvolledig berekend contourelement** is niet volledig bepaald. De ICP-editor:
 - plaatst onder het grafische venster een symbool dat het elementtype en de lijnrichting/rotatierichting aangeeft.
 - geeft een onvolledig berekend lineair element weer als het startpunt en de richting bekend zijn.
 - geeft een onvolledig berekend cirkelvormig element als volledige cirkel weer als het middelpunt en de radius bekend zijn.

De CNC PILOT converteert een onvolledig berekend contourelement naar een volledig berekend contourelement zodra het element kan worden berekend. Het symbool wordt dan gewist.

Een fout contourelement wordt, indien mogelijk, getoond. Er volgt bovendien een foutmelding.

Onvolledig berekende contourelementen: als er bij de verdere contourinvoer een fout optreedt, omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is, dan kunnen de onvolledig berekende elementen worden geselecteerd en aangevuld.

Als er "onvolledig berekende" contourelementen zijn, kunnen de "volledig berekende" elementen niet worden gewijzigd. Bij het laatste contourelement vóór het onvolledig berekende contourgedeelte kan echter wel de "tangentiële overgang" worden gemaakt of gewist.

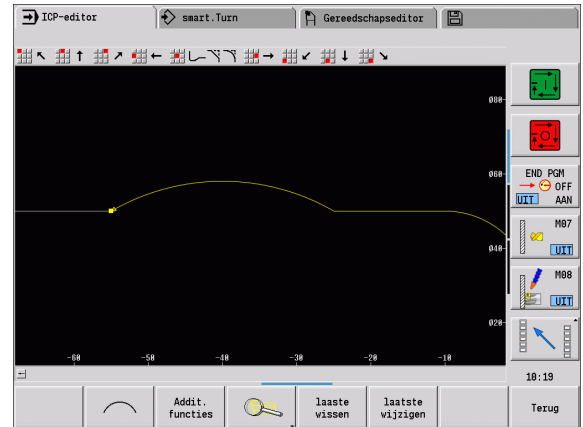

- Als het te wijzigen element onvolledig is berekend, wordt het bijbehorende symbool als "geselecteerd" aangegeven.
- Het elementtype en de rotatierichting van een cirkelboog kunt u niet wijzigen. In dat geval moet het contourelement worden gewist aansluitend worden toegevoegd.





Selectie oplossing

Als er bij de berekening van onvolledig berekende contourelementen meerdere oplossingen mogelijk zijn, bekijk dan met de softkeys **Volgende oplossing/Vorige oplossing** de mathematisch uitvoerbare oplossingen. De juiste oplossing dient u te bevestigen via de softkey.



Als er bij het verlaten van de bewerkingswerkstand onvolledig berekende contourelementen aanwezig zijn, vraagt de CNC PILOT of deze elementen moeten worden afgekeurd.

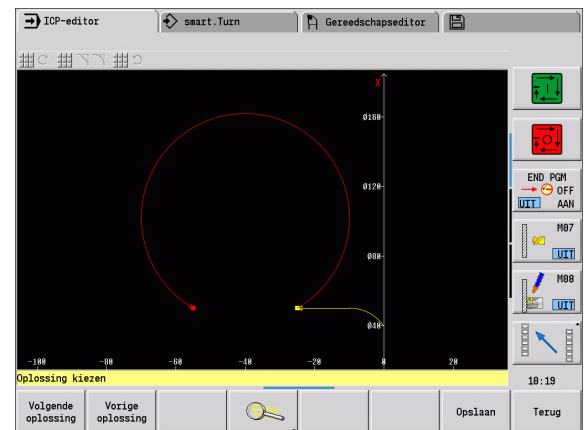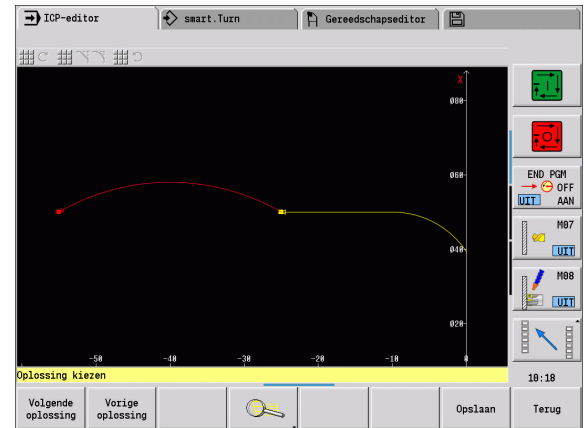

Kleuren in de contourweergave

Volledig berekende, onvolledig berekende of geselecteerde contourelementen, evenals geselecteerde contourhoeken en restcontouren worden in verschillende kleuren weergegeven. (De selectie van contourelementen/contourhoeken en restcontouren is van belang voor het wijzigen van ICP-contouren).

Kleuren:

- wit: contour onbewerkt werkstuk, contour onbewerkt hulpwerkstuk
- geel: contouren bewerkt werkstuk (te draaien contouren, contouren voor de C- en Y-asbewerking)
- blauw: hulpcontouren
- grijs: voor onvolledig berekende of foute elementen die wel kunnen worden getoond
- rood: geselecteerde oplossing, geselecteerd element of geselecteerde hoek




Selectiefuncties

De CNC PILOT beschikt in de ICP-editor over diverse functies voor het selecteren van contourelementen, vormelementen, contourhoeken en contourgedeeltes. Deze functies kunnen via de softkey worden opgeroepen.




Geselecteerde contourhoeken of contourelementen worden **rood** weergegeven.

Contourbereik selecteren

Eerste element van het contourbereik selecteren.

	Bereikselectie activeren
	Softkey Element vooruit zolang bedienen totdat het volledige bereik is gemarkeerd
<hr style="border-top: 1px dashed #ccc;"/>	
	Softkey Element terug zolang bedienen totdat het volledige bereik is gemarkeerd

Contourelementen selecteren

	Element vooruit (of cursortoets links) selecteert het volgende element in contourdefinitierichting.
	Element terug (of cursortoets rechts) selecteert het vorige element in contourdefinitierichting.
	Bereik markeren: activeert de bereikselectie.

Contourhoeken selecteren (voor vormelementen)

	Contourhoek vooruit (of cursortoets links) selecteert de volgende hoek in contourdefinitierichting.
	Contourhoek terug (of cursortoets rechts) selecteert de vorige hoek in contourdefinitierichting.
	Alle hoeken markeren: markeert alle contourhoeken.
	Hoekselectie: als de hoekselectie is geactiveerd, kunnen meerdere contourhoeken worden gemarkeerd.
	Markeren: bij actieve hoekselectie kunt u afzonderlijke contourhoeken selecteren en markeren of deze uit de markering verwijderen.

Nulpunt verschuiven

Met deze functie kunt u een complete te draaien contour verschuiven.

Nulpuntverschuiving activeren:

- ▶ "Nulpunt \> verschuiven" in het menu Bew. werkstuk selecteren
- ▶ Contourverschuiving invoeren om de tot dan toe gedefinieerde contour te verschuiven
- ▶ Softkey **Opslaan** indrukken

Nulpuntverschuiving uitschakelen:


- ▶ "Nulpunt \> terugzetten" in het menu Bew. werkstuk selecteren om het nulpunt van het coördinatensysteem naar de oorspronkelijke positie terug te zetten



Wanneer u de ICP-editor verlaat, kunt u de nulpuntverschuiving niet meer terugzetten. De contour wordt bij het verlaten van de ICP-editor met de waarden van de nulpuntverschuiving omgerekend en opgeslagen. In dat geval kunt u het nulpunt nogmaals in tegengestelde richting verschuiven.

Parameter

- Xi Eindpunt – waarde waarmee het nulpunt wordt verschoven
 Zi Eindpunt – waarde waarmee het nulpunt wordt verschoven

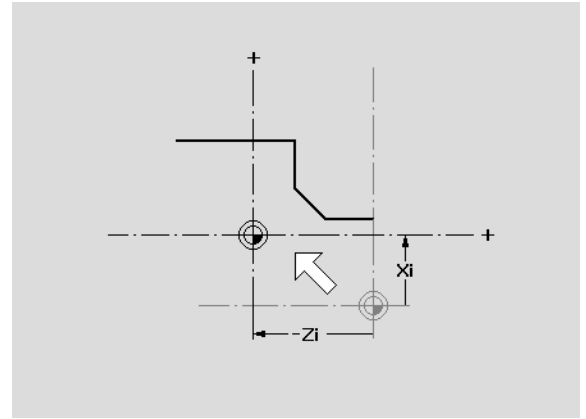


Contourgedeelte lineair dupliceren

Met deze functie legt u een contourgedeelte vast en koppelt u dat aan de bestaande contour.

- ▶ "Dupliceren \> Reeks lineair" in het menu Bew. werkstuk selecteren
- ▶ Met de softkey **Volgend element** of **Vorig element** contourelementen selecteren
- ▶ Softkey **Selecteren** indrukken
- ▶ Aantal herhalingen invoeren
- ▶ Softkey **Opslaan** indrukken

Parameter

- Q Aantal herhalingen

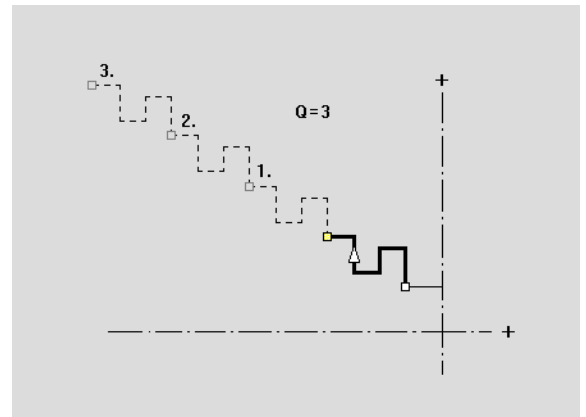

Contourgedeelte rond dupliceren

Met deze functie legt u een contourgedeelte vast en koppelt u dat cirkelvormig aan de bestaande contour.

- ▶ "Dupliceren \> Reeks rond" in het menu Bew. werkstuk selecteren
- ▶ Met de softkey **Volgend element** of **Vorig element** contourelementen selecteren
- ▶ Softkey **Selecteren** indrukken
- ▶ Aantal herhalingen en radius invoeren
- ▶ Softkey **Opslaan** indrukken

Parameter


- Q Aantal (het contourgedeelte wordt Q-keer gedupliceerd)
R Radius



De besturing brengt een cirkel met de gedefinieerde radius om het begin- en eindpunt van het contourgedeelte aan. Uit de snijpunten van de cirkels volgen de beide mogelijke rotatiepunten.

De rotatiehoek volgt uit de afstand beginpunt - eindpunt van het contourgedeelte.

Met de softkeys **Volgende oplossing** of **Vorige oplossing** kunt u een van de mathematisch mogelijke oplossingen selecteren.

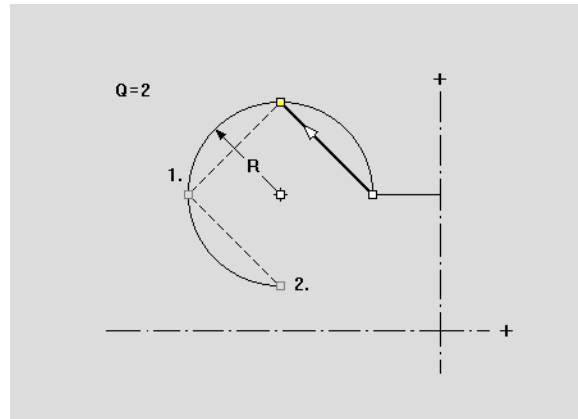


Contourgedeelte door spiegelen dupliceren

Met deze functie legt u een contourgedeelte vast dat kan worden gespiegeld en aan de bestaande contour kan worden gekoppeld.

- ▶ "Dupliceren \> Spiegelen" in het menu Bew. werkstuk selecteren
- ▶ Met de softkey **Volgend element** of **Vorig element** contourelementen selecteren
- ▶ Hoek van de spiegelas invoeren
- ▶ Softkey **Opslaan** indrukken

Parameter

- W Hoek van de spiegelas. De spiegelas loopt door het actuele eindpunt van de contour.
Referentie hoek: positieve Z-as

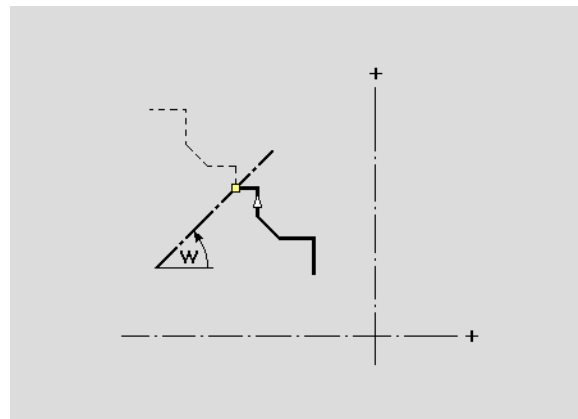

Inverteren

Met de functie Inverteren kunt u de geprogrammeerde richting van een contour omkeren.

Contourrichting (cyclusprogrammering)



De verspaningsrichting wordt bij de cyclusprogrammering op basis van de contourrichting bepaald. Als de contour in **-Z-richting** is beschreven, moet voor de langsbewerking een gereedschap met oriëntatie 1 worden gebruikt. (Zie "Algemene gereedschapsparameters" op pagina 518.) Of er overlangs of overdwars wordt bewerkt, wordt bepaald door de gebruikte cyclus.

Als de contour in **-X-richting** is beschreven, moet een cyclus overdwars of een gereedschap met oriëntatie 3 worden gebruikt.

- **ICP-verspanen overlangs/overdwars (voorbewerken):** de CNC PILOT verspaant het materiaal in contourrichting.
- **ICP-afwerken overlangs/overdwars:** de CNC PILOT werkt af in contourrichting.



Een ICP-contour die is gedefinieerd voor een voorbewerking met ICP-verspanen overlangs, kan niet worden toegepast voor een bewerking met ICP-verspanen overdwars. Draai hiervoor de contourrichting om met de softkey **Contour Omdraaien**.

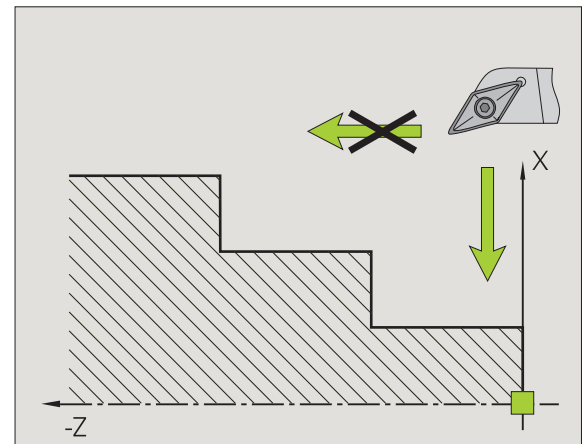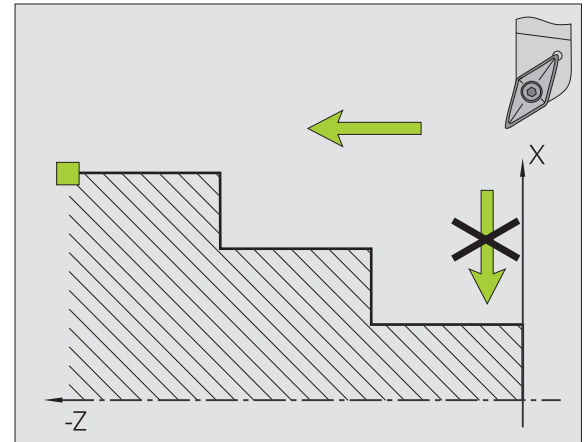

Softkeys in de ICP-editor - hoofdmenu

Contour
Omdraaien

Draait de definitierichting van de contour om.

5.5 ICP-contouren wijzigen

De CNC PILOT biedt de volgende mogelijkheden om een reeds gemaakte contour uit te breiden of te wijzigen.

Vormelementen overlappend aanbrengen



Op de softkey drukken.



Vormelement selecteren




Hoek selecteren





Hoek voor vormelement bevestigen en **gegevens** voor het vormelement invoeren.

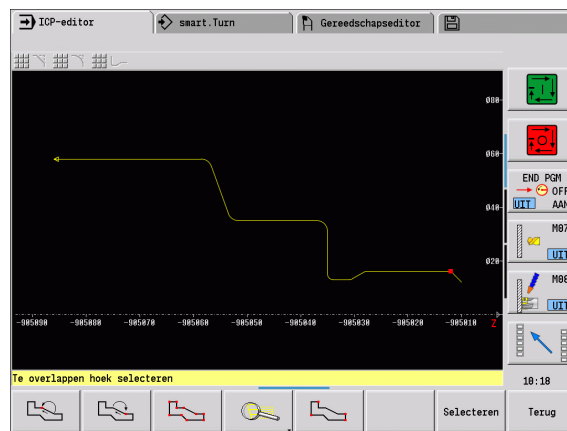

Contourelementen toevoegen

Een ICP-contour kan worden **uitgebreid** door meer contourelementen in te voeren die aan de bestaande contour worden "gehangen". Met een vierkantje wordt het einde van de contour aangeduid, terwijl een pijl de richting aangeeft.

Elemente toevoegen

Op de softkey drukken

U kunt nog meer contourelementen aan de bestaande contour "hangen".

Laatste contourelement wijzigen of wissen

Laatste contourelement wijzigen: wanneer op de softkey **laatste wijzigen** wordt gedrukt, worden de gegevens van het "laatste" contourelement voor wijziging beschikbaar gesteld.

Bij de correctie van een lineair of cirkelvormig element wordt de wijziging, afhankelijk van de situatie, direct overgenomen, of wordt de gecorrigeerde contour ter controle weergegeven. ICP accentueert de gewijzigde contourelementen met een kleur. Als er verschillende oplossingen mogelijk zijn, kunt u met de softkeys **Volgende oplossing** / **Vorige oplossing** alle mathematisch uitvoerbare oplossingen bekijken.

De wijziging wordt pas actief nadat de softkey is ingedrukt. Als u de wijziging niet accepteert, blijft de "oude" beschrijving van toepassing.

Met deze functie kunt u niet het contourelementtype (lineair of cirkelvormig element), de richting van een lineair element en de rotatierichting van een cirkelvormig element wijzigen. Als dit noodzakelijk is, moet u het element wissen en een nieuw contourelement toevoegen.

Laatste contourelement wissen: wanneer op de softkey **laatste wissen** wordt gedrukt, worden de gegevens van het "laatste" contourelement niet geaccepteerd. U kunt deze functie meermaals toepassen, als u meerdere contourelementen wilt wissen.

Contourelement wissen



Menu-item **Manipuleren** indrukken. Het menu toont functies voor het trimmen, wijzigen en wissen van contouren.



Menu-item **Wissen ...**



... Element bereik selecteren.



Het te wissen contourelement selecteren.



Het contourelement wissen.

U kunt meerdere contourelementen na elkaar wissen.

contourelementen wijzigen

De CNC PILOT biedt verschillende mogelijkheden om een reeds gemaakte contour te wijzigen. Hieronder wordt een wijzigingsproces beschreven aan de hand van het voorbeeld "Lengte element wijzigen". De overige functies werken op dezelfde wijze.

In het menu **Manipuleren** zijn de volgende wijzigingsfuncties voor bestaande contourelementen beschikbaar:

■ Trimmen

- Lengte van het element
- Lengte van de contour (alleen bij gesloten contouren)
- Radius
- Diameter

■ Wijzigen

- Contourelement
- Vormelement

■ Wissen

- Element/bereik
- Element/bereik meeverhuiven
- Contour/kamer/figuur/patroon
- Vormelement
- Alle vormelementen

■ Transformeren

- Contour verschuiven
- Contour roteren
- Contour spiegelen: u kunt de positie van de spiegela met start- en eindpuntcoördinaten of met startpunt en hoek vastleggen



Lengte van het contourelement wijzigen



Menu-item **Manipuleren** indrukken. Het menu toont functies voor het trimmen, wijzigen en wissen van contouren.



Menu-item **Wijzigen ...**



... Contourelement selecteren.

 


Het te wijzigen contourelement selecteren.



Het geselecteerde contourelement voor wijziging beschikbaar stellen.

Wijzigingen uitvoeren



Wijzigingen overnemen.

De contour of de oplossingsmogelijkheden worden ter controle weergegeven. Bij vormelementen en onvolledig berekende elementen worden wijzigingen direct overgenomen (oorspronkelijke contour geel, de gewijzigde contour rood ter vergelijking).



Gewenste oplossing overnemen.

Asparallelle lijn wijzigen

Tijdens het "wijzigen" van een asparallelle lijn is een extra softkey beschikbaar, waarmee u ook het tweede eindpunt kunt wijzigen. Op deze wijze kunt u uit een oorspronkelijk rechte lijn een afkanting maken om correcties uit te voeren.



Wijzigen van het "vaste" eindpunt. Door meerdere keren in te drukken, kiest u de richting van de afkanting.

Contour verschuiven



Menu-item **Manipuleren** indrukken. Het menu toont functies voor het trimmen, wijzigen en wissen van contouren.



Menu-item **Wijzigen ...**



... Contourelement selecteren.



Het te wijzigen contourelement selecteren.



Het geselecteerde contourelement beschikbaar stellen voor verschuiven.

Nieuw "startpunt" van het referentie-element invoeren.

Over-
schrijven

Nieuw "startpunt" (= nieuwe positie) overnemen – de CNC PILOT toont de "vershoven contour".

Over-
schrijven


Contour op nieuwe positie overnemen.

Transformaties – verschuiven

Met deze functie kunt u een contour incrementeel of absoluut verschuiven.

Parameter

- X Eindpunt
- Z Eindpunt
- Xi Eindpunt – incrementeel
- Zi Eindpunt – incrementeel
- H Origineel (alleen bij C-ascontouren):
 - 0: wissen: originele contour wordt gewist
 - 1: kopiëren: originele contour blijft gehandhaafd
- ID Contournaam (alleen bij C-ascontouren):

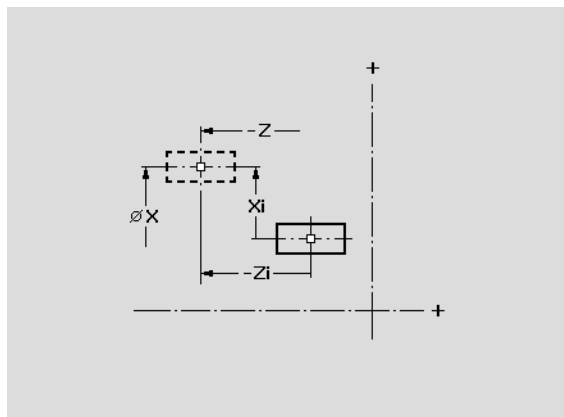


Transformaties – roteren

Met deze functie kunt u een contour om een rotatiepunt roteren.

Parameter

- X Rotatiepunt in cartesische coördinaten
- Z Rotatiepunt in cartesische coördinaten
- W Rotatiepunt in poolcoördinaten
- P Rotatiepunt in poolcoördinaten
- A Rotatiehoek
- H Origineel (alleen bij C-ascontouren):
 - 0: wissen: originele contour wordt gewist
 - 1: kopiëren: originele contour blijft gehandhaafd
- ID Contournaam (alleen bij C-ascontouren):

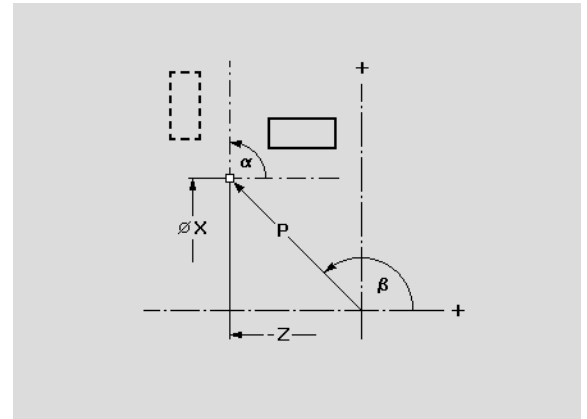

Softkeys



Polaire dimensionering van het rotatiepunt: hoek





Polaire dimensionering van het rotatiepunt: radius

Transformaties – spiegelen


Met deze functie wordt de contour gespiegeld. De positie van de **spiegelas** wordt door het start- en eindpunt resp. door het startpunt en de hoek vastgelegd.

Parameter


- XS Startpunt in cartesische coördinaten
 ZS Startpunt in cartesische coördinaten
 X Eindpunt in cartesische coördinaten
 Z Eindpunt in cartesische coördinaten
 A Rotatiehoek
 WS Startpunt in poolcoördinaten
 PS Startpunt in poolcoördinaten
 W Eindpunt in poolcoördinaten
 P Eindpunt in poolcoördinaten
 H Origineel (alleen bij C-ascontouren):
 ■ 1: kopiëren: originele contour blijft gehandhaafd
 ■ 0: wissen: originele contour wordt gewist
 ID Contournaam (alleen bij C-ascontouren):

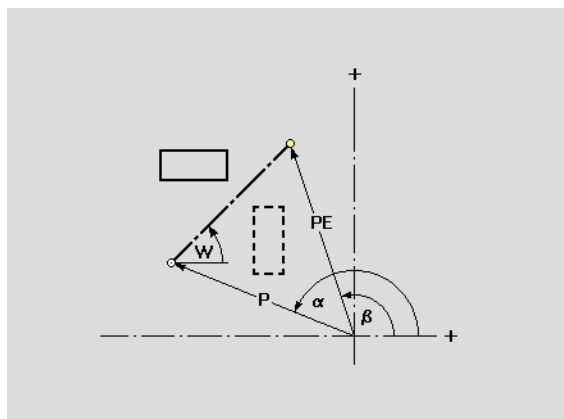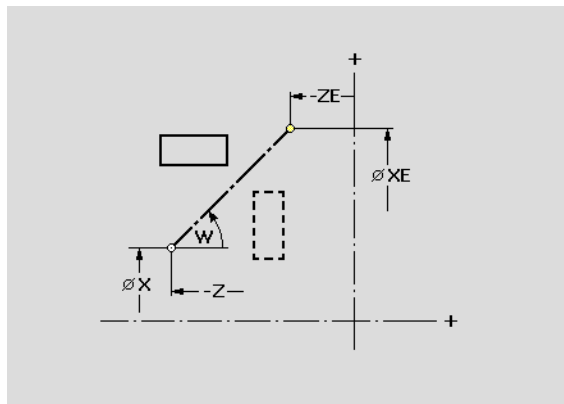


Softkeys voor polaire dimensionering

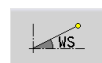

Polaire dimensionering van het startpunt: hoek

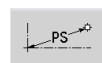

Polaire dimensionering van het startpunt: radius

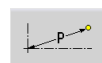

Polaire dimensionering van het eindpunt: hoek



Polaire dimensionering van het eindpunt: radius

5.6 De loop in de ICP-editor

Met de loopfuncties kan het zichtbare beeldschermdetail worden gewijzigd. Hiervoor kunnen **softkeys**, de **cursor-toetsen** evenals de **PgDn**- en **PgUp-toets** worden gebruikt. De "loop" kan in alle ICP-vensters worden opgeroepen.


De CNC PILOT kiest automatisch het beeldschermdetail op basis van de geprogrammeerde contour. Met de loop kan een ander beeldschermdetail worden geselecteerd.

Detail van de afbeelding wijzigen

Wijziging van het beeldschermdetail met toetsen

- Het zichtbare beeldschermdetail kan, zonder het looppmenu te openen, met de **cursor-toetsen** en de **PgDn**- en **PgUp-toets** worden gewijzigd.

Toetsen voor het wijzigen van het beeldschermdetail

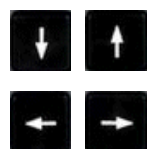

De cursor-toetsen verschuiven het werkstuk in pijlrichting.



Verkleint het weergegeven werkstuk (zoom -).




Vergroot het weergegeven werkstuk (zoom +).

Wijziging van het beeldschermdetail met het looppmenu

- Als het looppmenu is geselecteerd, wordt een rode rechthoek in het contourvenster weergegeven. Deze rode rechthoek toont het zoomgebied dat door de softkey **Overnemen** of de toets **Enter** wordt overgenomen. De grootte en positie van deze rechthoek kan met de volgende toetsen worden gewijzigd:

Toetsen voor het wijzigen van de rode rechthoek

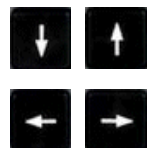


De cursor-toetsen verschuiven de rechthoek in pijlrichting.



Verkleint de weergegeven rechthoek (zoom +).




Vergroot de weergegeven rechthoek (zoom -).

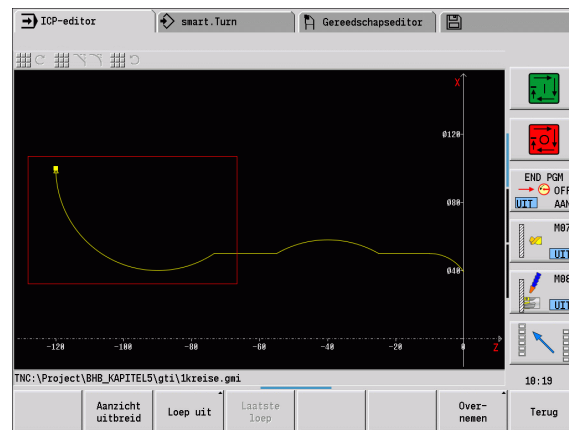


Softkeys in de loopfunctie



 Loop activeren




Vergroot het zichtbare beeldschermdetail direct (Zoom -).

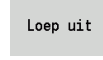

Schakelt terug naar het standaard beeldschermdetail en sluit het looppmenu.



 Keert terug naar het laatst geselecteerde beeldschermdetail.



Neemt het met de rode rechthoek gemarkeerde gedeelte als nieuw beeldschermdetail over en sluit het looppmenu.



Sluit het looppmenu zonder het beeldschermdetail te wijzigen.

5.7 Beschrijvingen van onbewerkte werkstukken

In smart.Turn worden de standaardvormen "staf" en "pijp" met een G-functie beschreven.


Onbewerkt werkstuk "Staf"

De functie beschrijft een cilinder.

Parameter

- X Diameter cilinder
- Z Lengte van onbewerkt werkstuk
- K Rechterzijde (afstand werkstuknulpunt – rechterzijde)

ICP genereert in smart.Turn een G20 in het gedeelte ONBEWERKT WERKSTUK.

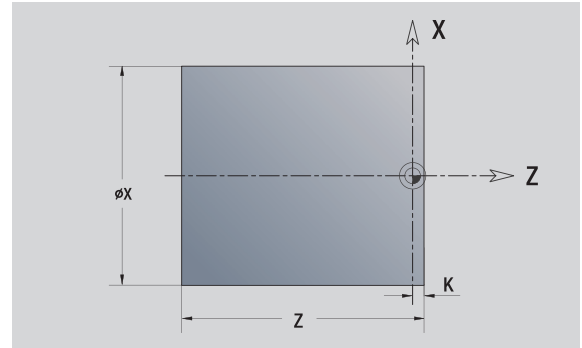


Onbewerkt werkstuk "Pijp"

De functie beschrijft een holle cilinder.

Parameter

- X Diameter holle cilinder
- Z Lengte van onbewerkt werkstuk
- K Rechterzijde (afstand werkstuknulpunt – rechterzijde)
- I Binnendiameter

ICP genereert in smart.Turn een G20 in het gedeelte ONBEWERKT WERKSTUK.

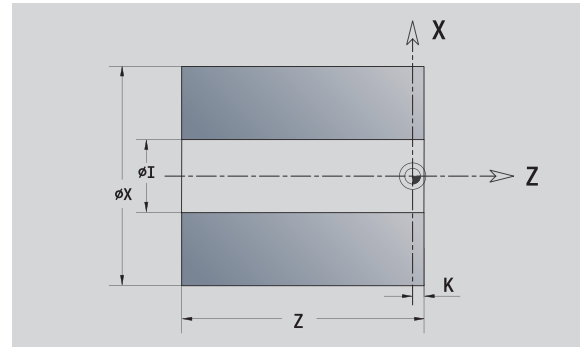


Onbewerkt werkstuk "Gietstuk"

De functie beschrijft een overmaat op een bestaande contour van een bewerkt werkstuk.

Parameter

- K Ov. parallel aan contour

ICP genereert in smart.Turn een contour in het programmeerdeel ONBEWERKT WERKSTUK.

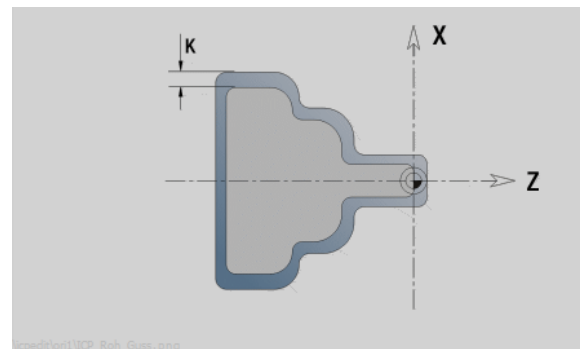

5.8 Contourelementen te draaien contour

Met de "contourelementen van de te draaien contour" maakt u

- in het cyclusbetrijf
 - complexe contouren onbewerkt werkstuk
 - contouren voor de draaibewerking
- in smart.Turn
 - complexe contouren onbewerkt werkstuk en onbewerkt hulpwerkstuk
 - contouren bewerkt werkstuk en hulpcontouren

Basiselementen te draaien contour

Startpunt vastleggen

In het eerste contourelement van de te draaien contour voert u de coördinaten voor het start- en eindpunt in. Het startpunt kan alleen in het eerste contourelement worden ingevoerd. In de volgende contourelementen volgt het startpunt telkens uit het vorige contourelement.



Menutoets **Contour** indrukken.




Softkey **Element toevoegen** indrukken

Contourelement selecteren

Parameters voor definitie van het startpunt

XS, ZS Startpunt van de contour
 W Startpunt van de contour polair (hoek)
 P Startpunt van de contour polair (radiusmaat)

ICP genereert in smart.Turn een G0.

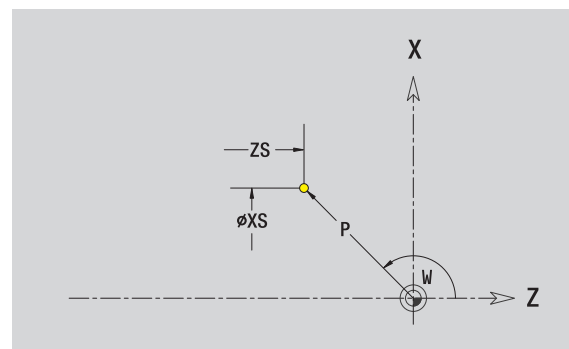

Verticale lijnen



Richting van de lijn selecteren

Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

X	Eindpunt
X_i	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair (hoek)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
L	Lengte van de lijn
U, F, D, FP, IC, KC, HC:	zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G1.

Horizontale lijnen





Richting van de lijn selecteren

Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Z	Eindpunt
Z_i	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair (hoek)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
L	Lengte van de lijn
U, F, D, FP, IC, KC, HC:	zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G1.

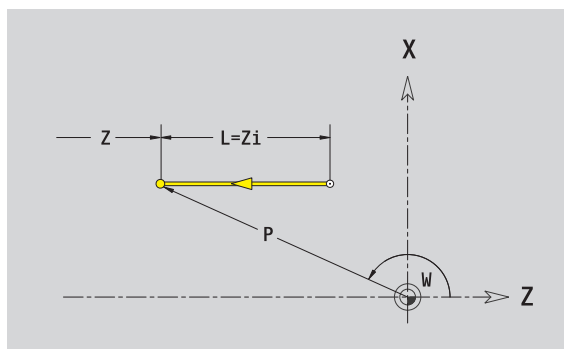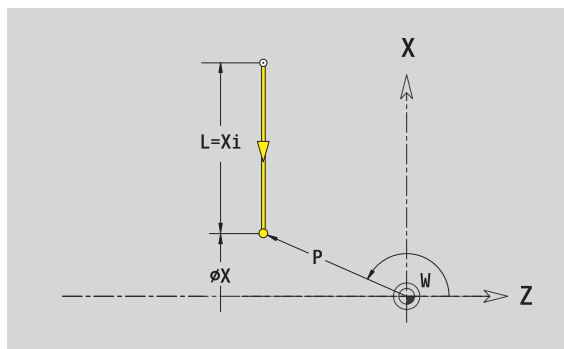

Lijn met hoek





Richting van de lijn selecteren



Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen. De **hoek AN** altijd binnen het geselecteerde kwadrant ($\leq 90^\circ$) opgeven.

Parameter

X, Z Eindpunt
Xi, Zi Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W Eindpunt polair (hoek)
P Eindpunt polair (radiusmaat)
L Lengte van de lijn
AN Hoek t.o.v. Z-as
ANn Hoek naar volgend element
ANp Hoek naar vorig element
U, F, D, FP, IC, KC, HC: zie bewerkingsattributen Pagina 377
ICP genereert in smart.Turn een G1.

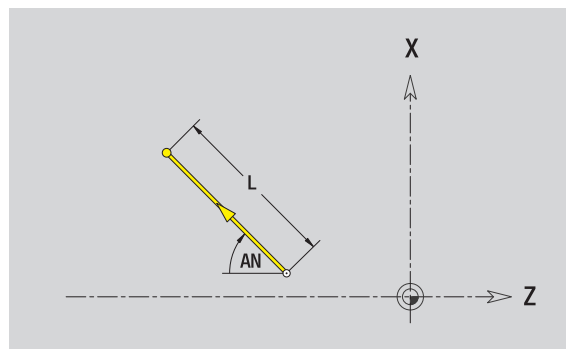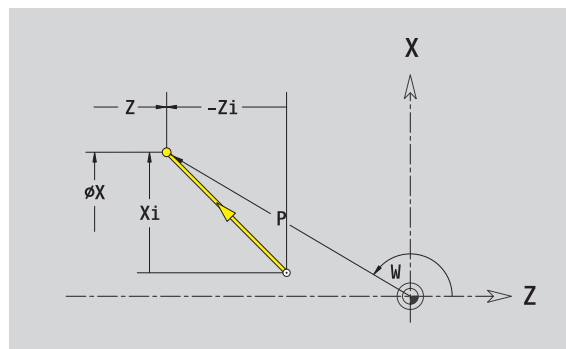

Cirkelboog






Rotatierichting van de cirkelboog selecteren

Cirkelboog dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

X, Z	Eindpunt (eindpunt van de cirkelboog)
Xi, Zi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair (hoek)
Wi	Eindpunt polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
Pi	Eindpunt polair, incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
I, K	Middelpunt cirkelboog
Ii, Ki	Middelpunt cirkelboog incrementeel (afstand startpunt – middelpunt in X-, Z-richting)
PM	Middelpunt cirkelboog polair (radiusmaat)
PMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel (afstand startpunt – middelpunt)
WM	Middelpunt cirkelboog polair – hoek
WMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
R	Radius
ANs	Raaklijnhoeck in het startpunt
ANe	Raaklijnhoeck in het eindpunt
ANp	Hoek naar vorig element
ANn	Hoek naar volgend element
U, F, D, FP:	zie bewerkingsattributen Pagina 377
ICP genereert in smart.Turn een G2 resp. G3.	

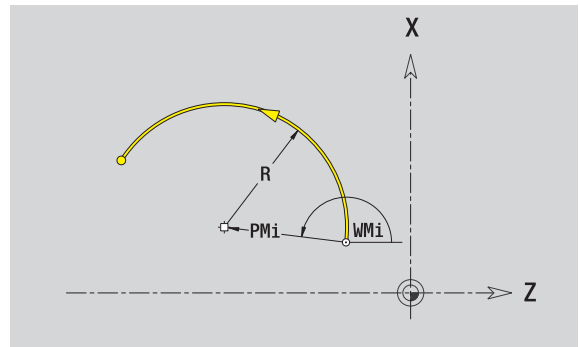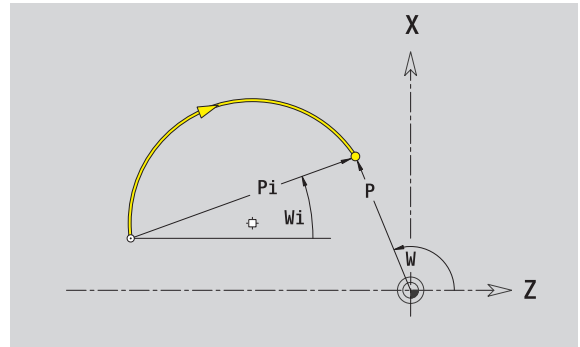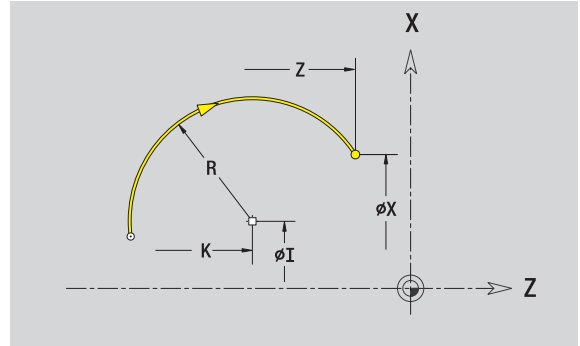

Vormelementen te draaien contour

Afkanting/afronding



Vormelementen selecteren



Afkanting selecteren



Afronding selecteren

Afkantingsbreedte **BR** resp. de afrondingsradius **BR** invoeren.

Afkanting/afronding als eerste contourelement: **elementpositie AN** invoeren.

Parameter

BR Afkantingsbreedte/af rondingsradius

AN Elementpositie

U, F, D, FP: zie beweringsattributen Pagina 377




Afkantingen/af rondingen worden op contourhoeken gedefinieerd. Een "contourhoek" is het snijpunt van het ingaande en uitgaande contourelement. De afkanting/af ronding kan pas worden berekend als het uitgaande contourelement bekend is.

ICP integreert de afkanting/af ronding in smart.Turn in het basiselement G1, G2 of G3.

Contour begint met een afkanting/af ronding: geef de positie van de "denkbeeldige hoek" als startpunt op. Aansluitend kiest u het vormelement afkanting of afronding. Omdat het "ingaaende contourelement" ontbreekt, bepaalt u met **Elementpositie AN** de eenduidige positie van de afkanting/af ronding.

Voorbeeld buitenafkanting aan begin van contour: bij de "Elementpositie AN=90°" is het denkbeeldige ingaande referentie-element een verticaal element in **+X-richting** (zie afbeelding).

ICP converteert een afkanting/af ronding aan het begin van de contour naar een lineair resp. cirkelvormig element.

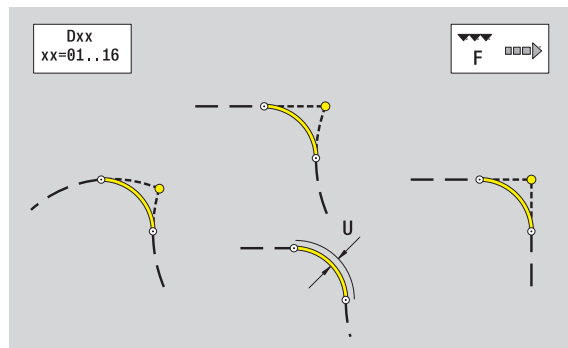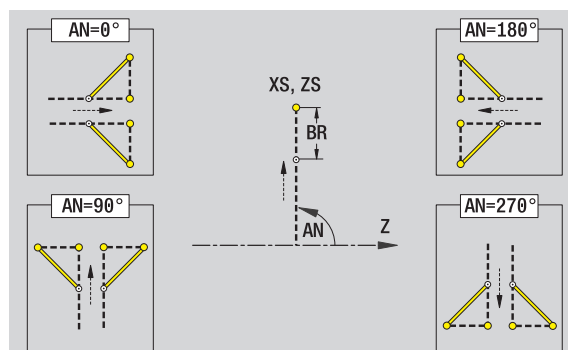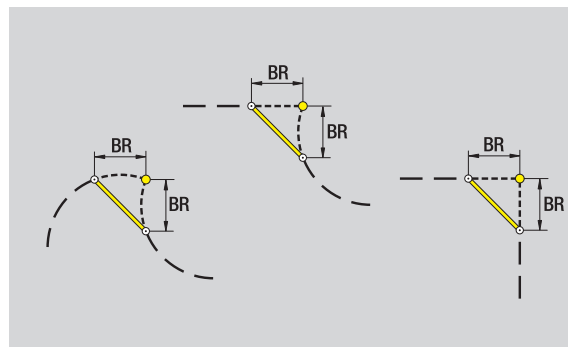

Draaduitloop DIN 76



Vormelementen selecteren



Draaduitloop DIN 76 selecteren

Draaduitloopparameters invoeren

Parameter

FP	Spoed (default: standaardtabel)
I	Diepte draaduitloop (radiusmaat) (default: standaardtabel)
K	Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
R	Radius draaduitloop (default: standaardtabel)
W	Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
U, F, D, FP:	zie bewerkingsattributen Pagina 377



ICP genereert in smart.Turn een G25.

De CNC PILOT bepaalt de niet door u ingevoerde parameters aan de hand van de standaardtabel. (zie "DIN 76 – draaduitloopparameters" op pagina 617):

- de "spoed FP" aan de hand van de diameter.
- de parameters I, K, W en R aan de hand van "spoed FP".



- Bij binnendraad moet de **spoed FP** vooraf worden ingesteld, omdat de diameter van het horizontale element niet de schroefdraaddiameter is. Als de CNC PILOT wordt gebruikt voor het bepalen van de spoed, moet u rekening houden met geringe afwijkingen.
- Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

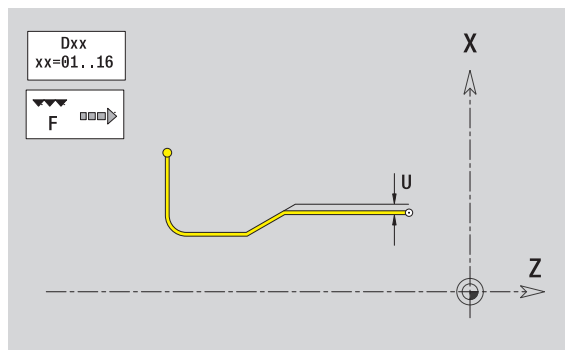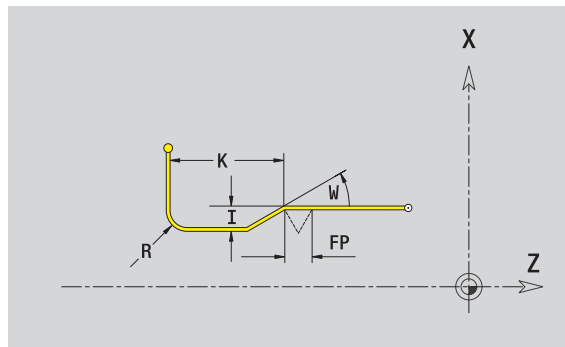

Draaduitloop DIN 509 E



Vormelementen selecteren



Draaduitloop DIN 509 E selecteren

Draaduitloopparameters invoeren

Parameter



- I Diepte draaduitloop (radiusmaat) (default: standaardtabel)
- K Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
- R Radius draaduitloop (default: standaardtabel)
- W Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
- U, F, D, FP: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G25.

De CNC PILOT bepaalt aan de hand van de diameter in de standaardtabel de parameters die u niet hebt ingevoerd (zie "DIN 509 E – draaduitloopparameters" op pagina 619).



Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

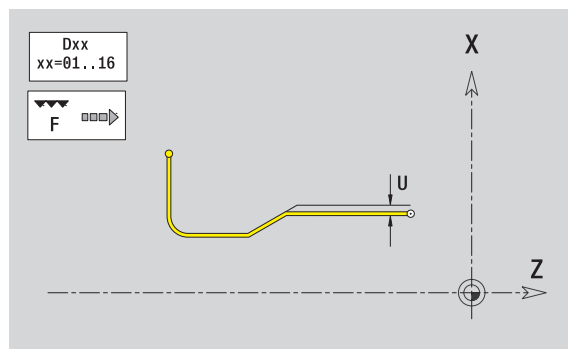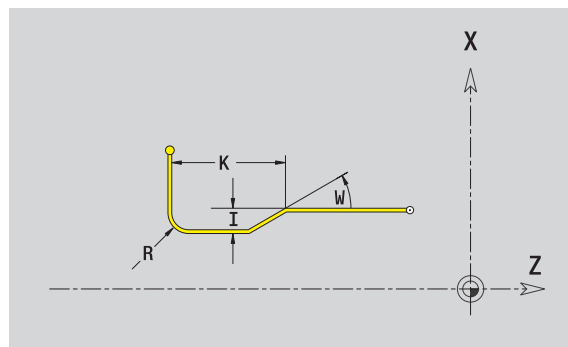

Draaduitloop DIN 509 F



Vormelementen selecteren



Draaduitloop DIN 509 F selecteren

Draaduitloopparameters invoeren

Parameter



I	Diepte draaduitloop (radiusmaat) (default: standaardtabel)
K	Lengte draaduitloop (default: standaardtabel)
R	Radius draaduitloop (default: standaardtabel)
W	Hoek draaduitloop (default: standaardtabel)
P	Dwarsdiepte (default: standaardtabel)
A	Dwarshoek (default: standaardtabel)
U, F, D, FP:	zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G25.

De CNC PILOT bepaalt aan de hand van de diameter in de standaardtabel de parameters die u niet hebt ingevoerd (zie "DIN 509 F – draaduitloopparameters" op pagina 619).



Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

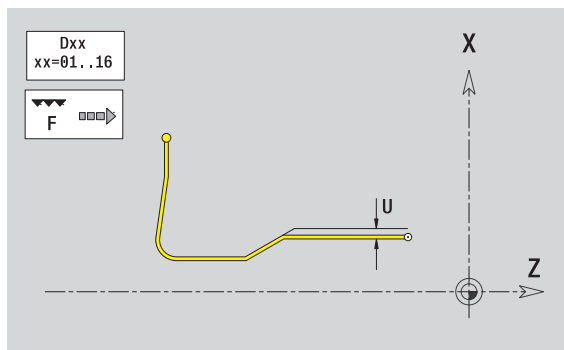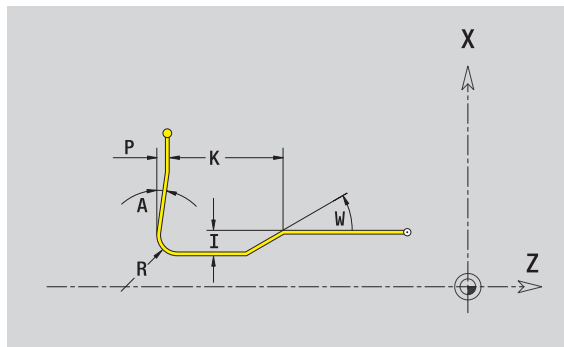

5.8 Contourelementen te draaien contour



Draaduitloop vorm U



Vormelementen selecteren



Draaduitloop vorm U selecteren

Draaduitloopparameters invoeren

Parameter

I Diepte draaduitloop (radiusmaat)

K Lengte draaduitloop

R Draaduitloopradius


P Afkanting/afroning

U, F, D, FP: zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G25.



Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

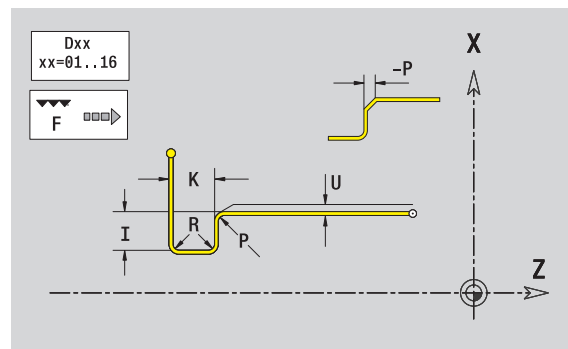

Draaduitloop vorm H



Vormelementen selecteren



Draaduitloop vorm H selecteren

Draaduitloopparameters invoeren

Parameter

K Lengte draaduitloop

R Draaduitloopradius


W Insteekhoek

U, F, D, FP: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G25.




Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

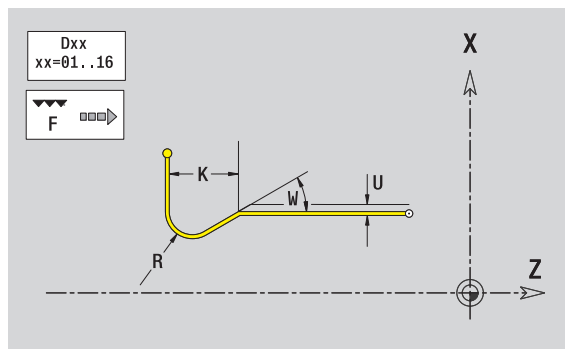

Draaduitloop vorm K



 Vormelementen selecteren



Draaduitloop vorm K selecteren

Draaduitloopparameters invoeren


Parameter

- I Diepte draaduitloop
- R Draaduitloopradius
- W Openingshoek
- A Insteekhoek
- U, F, D, FP: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G25.



Een draaduitloop kan alleen tussen twee lineaire elementen worden geprogrammeerd. Een van de beide lineaire elementen moet parallel aan de X-as lopen.

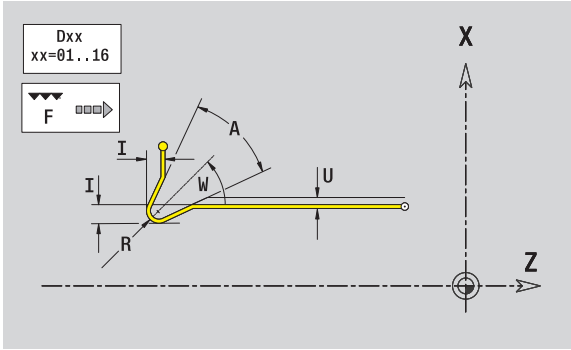

5.9 Contourelementen voorkant

Met de "contourelementen van de voorkant" maakt u complexe te frezen contouren.

- Cyclusbetrijf: contouren voor axiale ICP-freescycli
- smart.Turn: contouren voor de bewerking met de C-as

Contourelementen van de voorkant worden cartesiaans of polair gedimensioneerd. De omschakeling gebeurt via de softkey (zie tabel). Voor de definitie van een punt kunt u cartesiaanse coördinaten en poolcoördinaten combineren.

Startpunt contour aan voorkant

In het eerste contourelement van de contour voert u de coördinaten voor het start- en eindpunt in. Het startpunt kan alleen in het eerste contourelement worden ingevoerd. In de volgende contourelementen volgt het startpunt telkens uit het vorige contourelement.



Menu-toets **Contour** indrukken.

Elemente
toevoegen

Softkey **Element toevoegen** indrukken

Startpunt vastleggen

Parameters voor definitie van het startpunt

XKS, YKS Startpunt van de contour

C Startpunt van de contour polair (hoek)

P Startpunt van de contour polair (radiusmaat)

HC Boor-/freesattribuut:

- 1: contourfrez
- 2: kamerfrez
- 3: vlakfrez
- 4: afbramen
- 5: graveren
- 6: contourfrez en afbramen
- 7: kamerfrez en afbramen
- 14: niet bewerken

 
QF Freeslocatie:

- 0: op de contour
- 1: binnen/links
- 2: buiten/rechts


Softkeys voor poolcoördinaten



Schakelt het veld naar de invoer van de hoek **C** om.



Schakelt het veld naar de invoer van de radius **P** om.

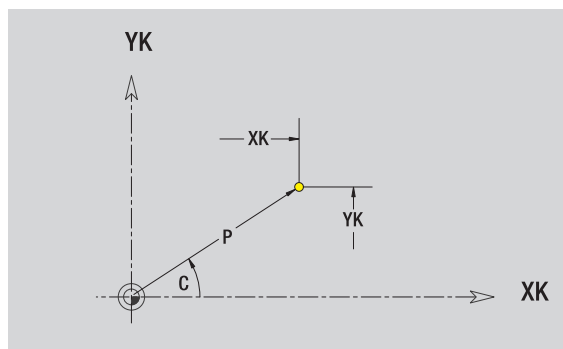

HF	Richting:
	■ 0: tegenlopend
	■ 1: meelopend
DF	Freesdiameter
WF	Hoek van de afkanting
BR	Afkantingsbreedte
RB	Vrijzetvlak

ICP genereert in smart.Turn een G100.

Verticale lijnen kopvlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

YK	Eindpunt cartesiaans
YKi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
C	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
L	Lengte van de lijn

F: zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G101.

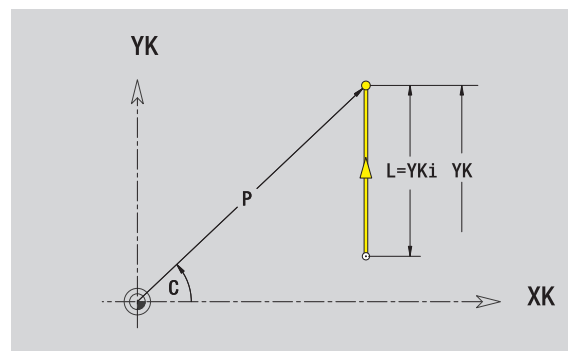

Horizontale lijnen kopvlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

XK	Eindpunt cartesiaans
XKi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
C	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
L	Lengte van de lijn

F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G101.

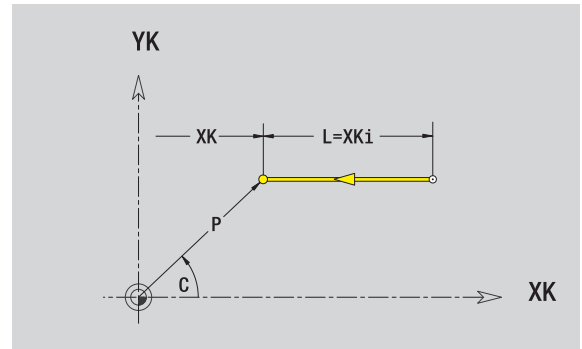

Lijn met hoek kopvlak





Richting van de lijn selecteren



Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

XK, YK	Eindpunt cartesiaans
XKi, YKi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
C	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
AN	Hoek t.o.v. XK-as (voor hoekrichting zie helpscherm)
L	Lengte van de lijn
ANn	Hoek naar volgend element
ANp	Hoek naar vorig element
F:	zie bewerkingsattributen Pagina 377
ICP genereert in smart.Turn een G101.	

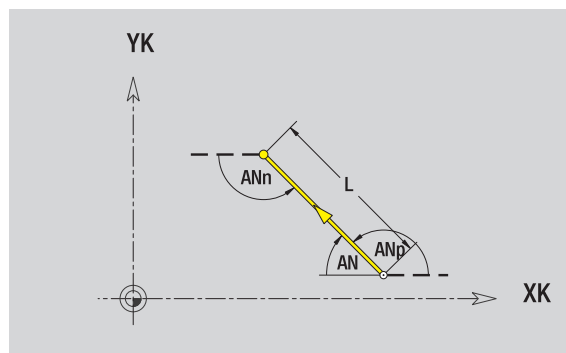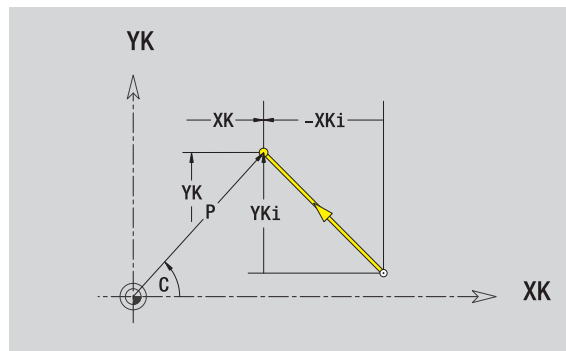

Cirkelboog kopvlak






Rotatierichting van de cirkelboog selecteren

Cirkelboog dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

XK, YK	Eindpunt (eindpunt van de cirkelboog)
XKi, YKi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
Pi	Eindpunt polair, incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
C	Eindpunt polair – hoek
Ci	Eindpunt polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
I, J	Middelpunt cirkelboog
Ii, Ji	Middelpunt cirkelboog incrementeel (afstand startpunt – middelpunt in X, Z)
PM	Middelpunt cirkelboog polair
PMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel (afstand startpunt – middelpunt)
CM	Middelpunt cirkelboog polair – hoek
CMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
R	Radius
ANs	Raaklijnhoeck in het startpunt
ANe	Raaklijnhoeck in het eindpunt
ANp	Hoek naar vorig element
ANn	Hoek naar volgend element
F:	zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G102 resp. G103.

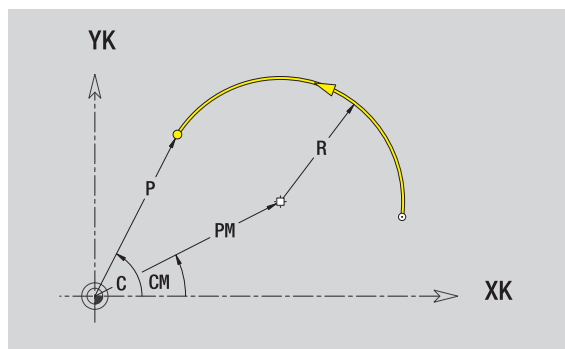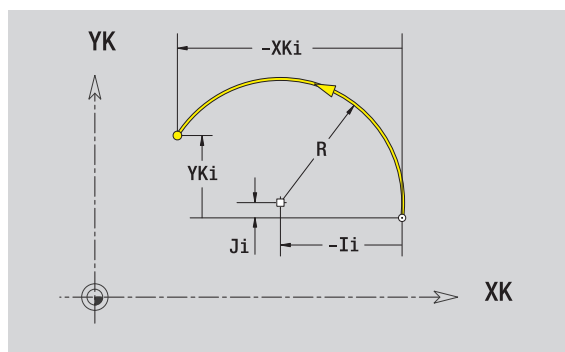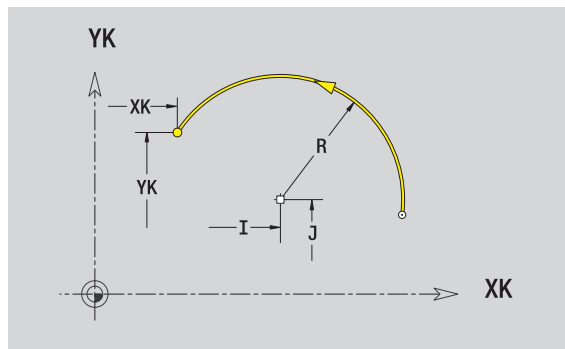

Afkanting/afronding kopvlak



Vormelementen selecteren



Afkanting selecteren



Afronding selecteren

Afkantingsbreedte **BR** resp. de afrondingsradius **BR** invoeren.

Afkanting/afronding als eerste contourelement: **elementpositie AN** invoeren.

Parameter

BR Afkantingsbreedte/af rondingsradius

AN Elementpositie




F: zie beweringsattributen Pagina 377

Afkantingen/af rondingen worden op contourhoeken gedefinieerd. Een "contourhoek" is het snijpunt van het ingaande en uitgaande contourelement. De afkanting/af ronding kan pas worden berekend als het uitgaande contourelement bekend is.

ICP integreert de afkanting/af ronding in smart.Turn in het basiselement G101, G102 of G103.

Contour begint met een afkanting/af ronding: geef de positie van de "denkbeeldige hoek" als startpunt op. Aansluitend kiest u het vormelement afkanting of afronding. Omdat het "ingaaende contourelement" ontbreekt, bepaalt u met **Elementpositie AN** de eenduidige positie van de afkanting/af ronding.

ICP converteert een afkanting/af ronding aan het begin van de contour naar een lineair resp. cirkelvormig element.

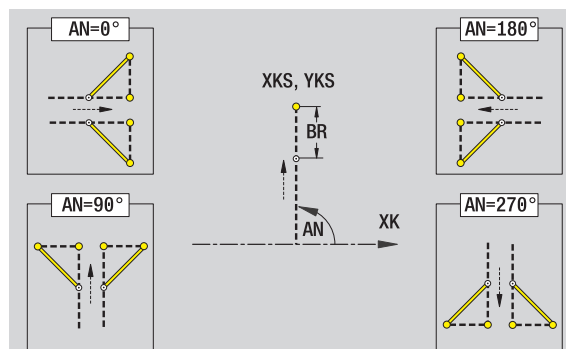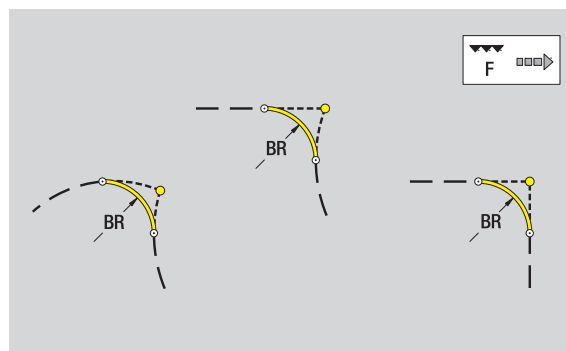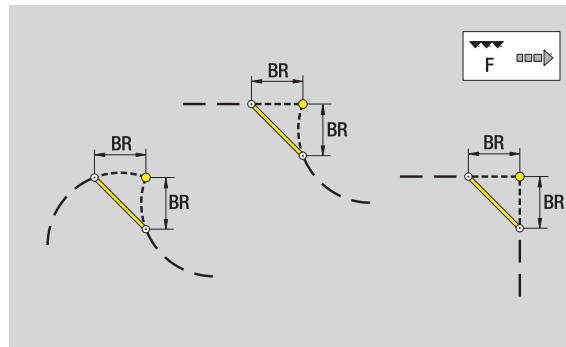

5.10 Contourelementen mantelvlak

Met de "contourelementen van het mantelvlak" maakt u complexe te frezen contouren.

- Cyclusbedrijf: contouren voor radiale ICP-freescycli
- smart.Turn: contouren voor de bewerking met de C-as

Contourelementen van het mantelvlak worden cartesiaans of polair gedimensioneerd. Als alternatief voor de hoekmaat kunt u de baanmaat gebruiken. De omschakeling gebeurt via de softkey (zie tabel).



De **baanmaat** komt overeen met de manteluitslag bij de referentiediameter.

 
- Bij mantelvlakcontouren wordt de referentiediameter in de cyclus vastgelegd. Deze diameter geldt bij alle volgende contourelementen als referentie voor de baanmaat.
- Bij het oproepen vanuit smart.Turn wordt de referentiediameter in de referentiegegevens vastgelegd.

Startpunt mantelvlakcontour

In het eerste contourelement van de contour voert u de coördinaten voor het start- en eindpunt in. Het startpunt kan alleen in het eerste contourelement worden ingevoerd. In de volgende contourelementen volgt het startpunt telkens uit het vorige contourelement.




Menutoets **Contour** indrukken.




Softkey **Element toevoegen** indrukken

Startpunt vastleggen

 
Softkeys voor poolcoördinaten



 Schakelt het veld van de baanmaat voor de invoer van de hoek **C** om.



Schakelt het veld naar de invoer van de poolmaat **P** om.

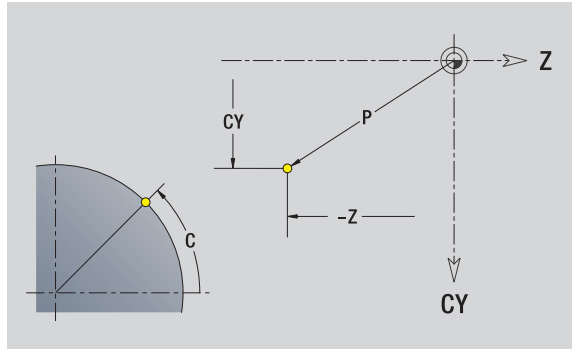

Parameters voor definitie van het startpunt

ZS	Startpunt van de contour
CYS	Startpunt van de contour als baanmaat (referentie: diameter XS)
P	Startpunt van de contour polair
C	Startpunt van de contour polair - hoek
HC	Boor-/freesattribuut: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: contourfrezen ■ 2: kamerfrezen ■ 3: vlakfrezen ■ 4: afbramen ■ 5: graveren ■ 6: contourfrezen en afbramen ■ 7: kamerfrezen en afbramen ■ 14: niet bewerken
QF	Freeslocatie: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: op de contour ■ 1: binnen/links ■ 2: buiten/rechts
HF	Richting: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: tegenlopend ■ 1: meelopend
DF	Freesdiameter
WF	Hoek van de afkanting
BR	Afkantingsbreedte
RB	Vrijzetvlak

ICP genereert in smart.Turn een G110.

Verticale lijnen mantelvlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

CY	Eindpunt als baanmaat (referentie: diameter XS)
CYi	Eindpunt incrementeel als baanmaat (referentie: diameter XS)
P	Eindpunt als poolradius
C	Eindpunt polair – hoek
Ci	Eindpunt incrementeel, polair - hoek
L	Lengte van de lijn

F: zie bewerkinsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G111.

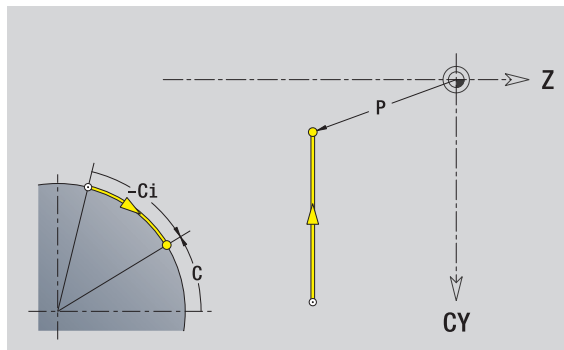

Horizontale lijnen mantelvlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Z	Eindpunt
Zi	Eindpunt incrementeel
P	Eindpunt als poolradius
L	Lengte van de lijn

F: zie bewerkinsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G111.

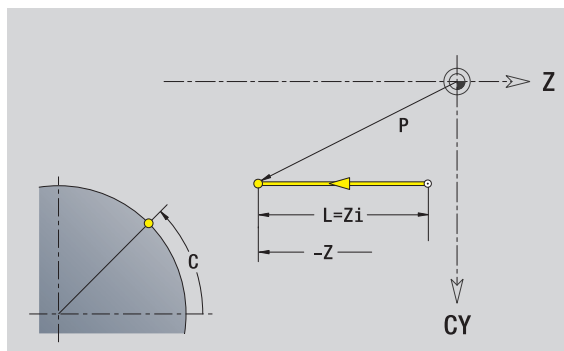

Lijn met hoek mantelvlak



Richting van de lijn





Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Z	Eindpunt
Zi	Eindpunt incrementeel
CY	Eindpunt als baanmaat (referentie: diameter XS)
CYi	Eindpunt incrementeel als baanmaat (referentie: diameter XS)
P	Eindpunt als poolradius
C	Eindpunt polair – hoek
Ci	Eindpunt incrementeel, polair - hoek
AN	Hoek t.o.v. Z-as (voor hoekrichting zie helpscherm)
ANn	Hoek naar volgend element
ANp	Hoek naar vorig element
L	Lengte van de lijn

F: zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G111.

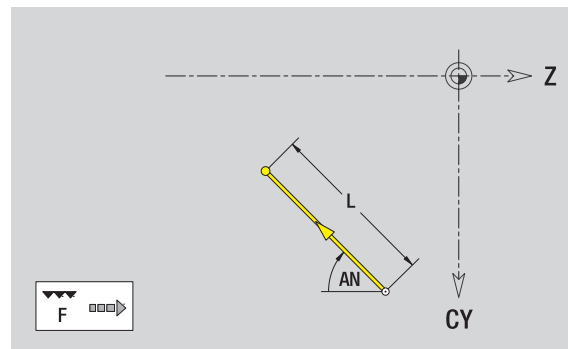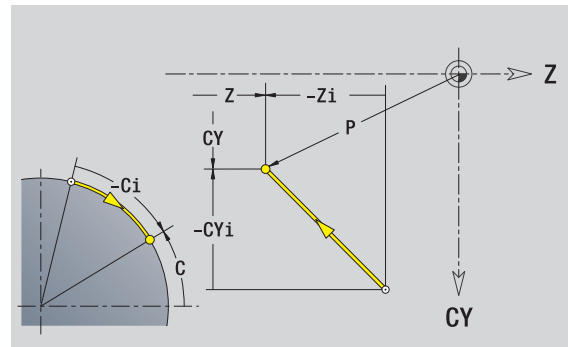

Cirkelboog mantelvlak



Rotatierichting van de cirkelboog selecteren




Cirkelboog dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Z	Eindpunt
Zi	Eindpunt incrementeel
CY	Eindpunt als baanmaat (referentie: diameter XS)
CYi	Eindpunt incrementeel als baanmaat (referentie: diameter XS)
P	Eindpunt als poolradius
C	Eindpunt polair – hoek
Pi	Eindpunt polair, incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
Ci	Eindpunt polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
K	Middelpunt in Z
Ki	Middelpunt incrementeel in Z
CJ	Middelpunt als baanmaat (referentie: diameter XS)
CJi	Middelpunt incrementeel als baanmaat (referentie: diameter XS)
PM	Middelpunt cirkelboog polair
PMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel (afstand startpunt – middelpunt)
WM	Middelpunt cirkelboog polair – hoek
WMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
R	Radius
ANs	Raaklijnhoeck in het startpunt
ANe	Raaklijnhoeck in het eindpunt
ANn	Hoek naar volgend element
ANp	Hoek naar vorig element
L	Lengte van de lijn

F: zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G112 resp. G113.

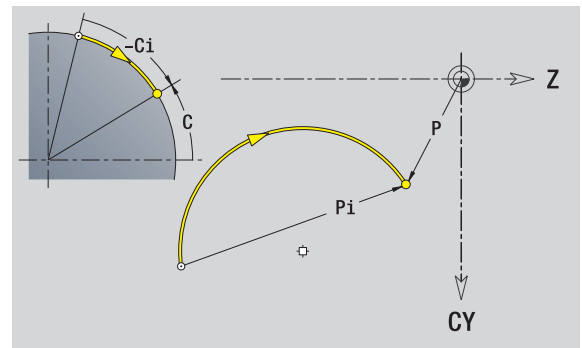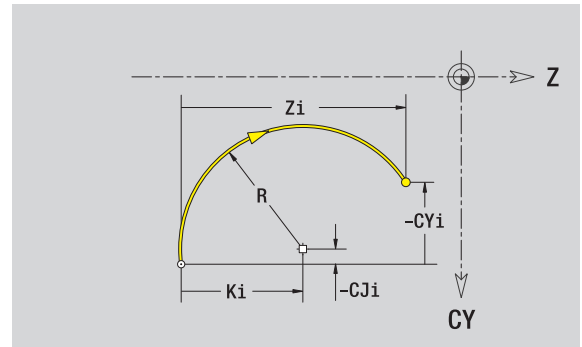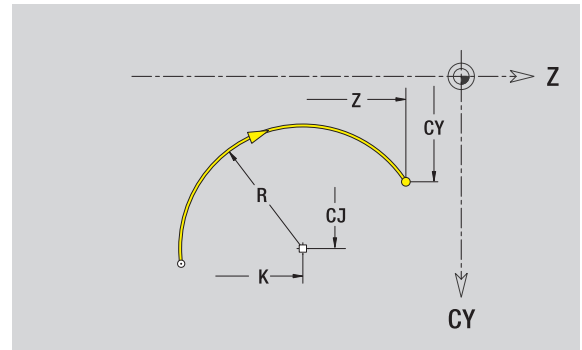

Afkanting/afronding mantelvlak



Vormelementen selecteren



Afkanting selecteren



Afronding selecteren

Afkantingsbreedte **BR** resp. de afrondingsradius **BR** invoeren.

Afkanting/afronding als eerste contourelement: **elementpositie AN** invoeren.

Parameter

BR Afkantingsbreedte/af rondingsradius

AN Elementpositie




F: zie beweringsattributen Pagina 377

Afkantingen/af rondingen worden op contourhoeken gedefinieerd. Een "contourhoek" is het snijpunt van het ingaande en uitgaande contourelement. De afkanting/af ronding kan pas worden berekend als het uitgaande contourelement bekend is.

ICP integreert de afkanting/af ronding in smart.Turn in het basiselement G111, G112 of G113.

Contour begint met een afkanting/af ronding: geef de positie van de "denkbeeldige hoek" als startpunt op. Aansluitend kiest u het vormelement afkanting of af ronding. Omdat het "ingaaende contourelement" ontbreekt, bepaalt u met **Elementpositie AN** de eenduidige positie van de afkanting/af ronding.

ICP converteert een afkanting/af ronding aan het begin van de contour naar een lineair resp. cirkelvormig element.

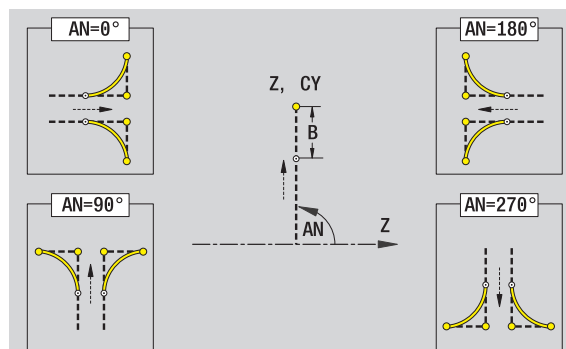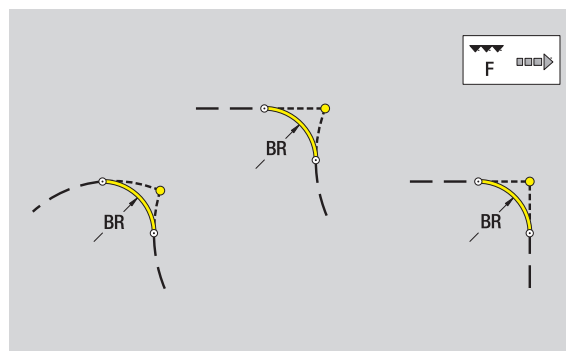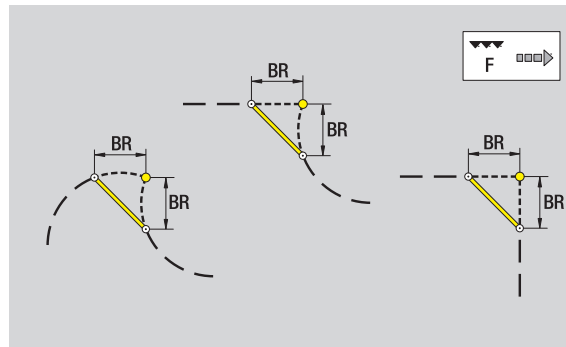

5.11 C- en Y-asbewerking in smart.Turn

In smart.Turn ondersteunt ICP de definitie van te frezen contouren en boringen alsmede het maken van frees- en boorpatronen, die met behulp van de C- of Y-as worden bewerkt.

Voordat u een te frezen contour of een boring met ICP beschrijft, selecteert u het vlak:

- C-as
 - Voorkant (XC-vlak)
 - Mantelvlak (ZC-vlak)
- Y-as
 - Y-voorkant (XY-vlak)
 - Y-mantel (YZ-vlak)

Een **boring** kan de volgende elementen bevatten:

- Centrerings
- Kernboring
- Verzinking
- Schroefdraad

De parameters worden bij de boor- resp. draadtapbewerking beoordeeld.

Boringen kunt u als lineaire of ronde patronen aanbrengen.

Freescontouren: standaardfiguren (volledige cirkel, regelm. n-hoek, sleuven, etc.) kent de CNC PILOT. Deze figuren kunt u met enkele parameters definiëren. Complexe contouren beschrijft u met lijnen en cirkelbogen.

Standaardfiguren kunt u als lineaire of ronde patronen aanbrengen.



Referentiegegevens, geneste contouren

Bij de beschrijving van een te frezen contour of boring legt u het **referentievlak** vast. Het referentievlak is de positie waar de te frezen contour/de boring wordt gemaakt.

- Kopvlak (C-as): de Z-positie (referentiemaat)
- Mantelvlak (C-as): de X-positie (referentiediameter)
- XY-vlak (Y-as): de Z-positie (referentiemaat)
- YZ-vlak (Y-as): de X-positie (referentiediameter)

Het is ook mogelijk om te frezen contouren en boringen te **nesten**. Voorbeeld: In een rechthoekige kamer definieert u een sleuf. Binnen deze sleuf worden boringen aangebracht. De positie van deze elementen legt u vast met het referentievlak.

ICP ondersteunt de selectie van het referentievlak. Bij de selectie van het referentievlak worden de volgende referentiegegevens overgenomen.

- **Kopvlak:** referentiemaat
- **Mantelvlak:** referentiediameter
- **XY-vlak:** referentiemaat, spilhoek, begrenzdiameter
- **YZ-vlak:** referentiediameter, spilhoek

Referentievlak selecteren

Contour, figuur, boring, patroon, afzonderlijk vlak of veelvlak selecteren.

Ref. -
vlak
kiezen

Softkey **Referentievlak kiezen** indrukken ICP toont het bewerkte werkstuk en, indien aanwezig, de reeds gedefinieerde contouren.

Met de softkeys (zie tabel rechts) referentiemaat, referentiediameter of aanwezige te frezen contour als referentievlak selecteren.

Referentievlak bevestigen. ICP neemt de waarden van het referentievlak als referentiegegevens over.

Referentiegegevens voltooien en contour, figuur, boring, patroon, afzonderlijk vlak of veelvlak beschrijven.

Softkeys bij geneste contouren	
	Schakelt naar de volgende contour van hetzelfde referentievlak.
	Schakelt naar de vorige contour van hetzelfde referentievlak.
	Schakelt bij geneste contouren naar de volgende contour.
	Schakelt bij geneste contouren naar de vorige contour.



Weergave van de ICP-elementen in het smart.Turn-programma

Elke ICP-dialoog wordt in het **smart.Turn-programma** met een programmadeel-aanduiding gevolgd door verdere G-functies afgebeeld. Een boring of te frezen contour (standaardfiguur en complexe contour) bevat de volgende functies:

- Programmadeel-aanduiding (met de referentiegegevens van dit programmadeel):
 - VOORKANT (XC-vlak)
 - MANTELVLAK (ZC-vlak)
 - VOORKANT_Y (XY-vlak)
 - MANTEL_Y (ZY-vlak)
- G308 (met parameters) als "begin van het referentievlak"
- G-functie van de figuur of boring; functiereeks bij patronen of complexe contouren;
- G309 als "einde van het referentievlak"

Bij geneste contouren begint een referentievlak met de G308, het volgende referentievlak met de volgende G308, etc. Pas wanneer de "diepste nesting" is bereikt, wordt dit referentievlak met G309 gesloten. Vervolgens wordt het volgende referentievlak met G309 gesloten, etc.

Let op de volgende punten wanneer u te frezen contouren of boringen met G-functies beschrijft en aansluitend met ICP bewerkt:

- In de DIN-contourbeschrijving zijn enkele parameters redundant. Zo kan bijv. de freesdiepte in G308 en/of in de G-functie van de figuur worden geprogrammeerd. In de ICP is deze redundantie niet aanwezig.
- Bij de DIN-programmering hebt u bij figuren de keuze tussen een cartesische of polaire middelpuntdimensionering. Het middelpunt van de figuren wordt in de ICP cartesiaans aangegeven.

Voorbeeld: In de DIN-contourbeschrijving is de freesdiepte in G308 en in de figuurdefinitie geprogrammeerd. Als deze figuur met ICP wordt gewijzigd, overschrijft ICP de freesdiepte uit G308 met de freesdiepte uit de figuur. Bij het opslaan slaat ICP de freesdiepte in G308 op. De G-functie van de figuur wordt zonder freesdiepte opgeslagen.



- Als u contourbeschrijvingen die met G-functies zijn gemaakt met ICP bewerkt, gaan redundante parameters verloren.
- Als u een figuur met polair gedimensioneerd middelpunt in ICP laadt, wordt het middelpunt naar cartesische coördinaten omgerekend.

Beispiel: "Rechthoek aan de voorkant"

```
. . .
VOORKANT Z0
N 100 G308 ID"STIRN_1" P-5
N 101 G305 XK40 YK10 A0 K30 B15
N 102 G309
```

Beispiel: "geneste figuren"

```
. . .
VOORKANT Z0
N 100 G308 ID"STIRN_2" P-5
N 101 G307 XK-40 YK-40 Q5 A0 K-50
N 102 G308 ID"STIRN_12" P-3
N 103 G301 XK-35 YK-40 A30 K40 B20
N 104 G309
N 105 G309
```



5.12 Contouren aan de voorkant in smart.Turn

ICP stelt in smart.Turn de volgende contouren voor de bewerking met de C-as ter beschikking:

- complexe contouren die met afzonderlijke contourelementen worden gedefinieerd
- Figuren
- Boringen
- Patronen van figuren of boringen

Referentiegegevens bij complexe contouren aan de voorkant

Na de referentiegegevens volgt de contourdefinitie met afzonderlijke contourelementen: Zie "Contourelementen voorkant" op pagina 415.


Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G309 aan het einde van de contourbeschrijving.

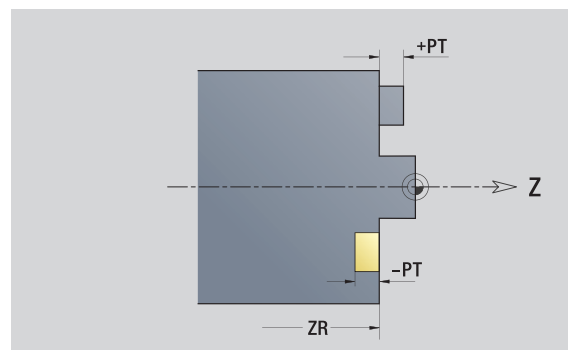

TURN PLUS-attributen

In de TURN PLUS-attributen kunt u instellingen uitvoeren voor het automatisch genereren van programma's (AAG).

Parameters voor definitie van het startpunt

HC	Boor-/freesattribuut:
	■ 1: contourfrezen
	■ 2: kamerfrezen
	■ 3: vlakfrezen
	■ 4: afbramen
	■ 5: graveren
	■ 6: contourfrezen en afbramen
	■ 7: kamerfrezen en afbramen
	■ 14: niet bewerken
QF	Freeslocatie:
	■ 0: op de contour
	■ 1: binnen/links
	■ 2: buiten/rechts
HF	Richting:
	■ 0: tegenlopend
	■ 1: meelopen
DF	Freesdiameter
WF	Hoek van de afkanting
BR	Afkantingsbreedte
RB	Vrijzetvlak

Cirkel kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XKM, YKM	Middelpunt figuur (cartesiaanse coördinaten)
R	Radius

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G304 met de parameters van de figuur.
- een G309.

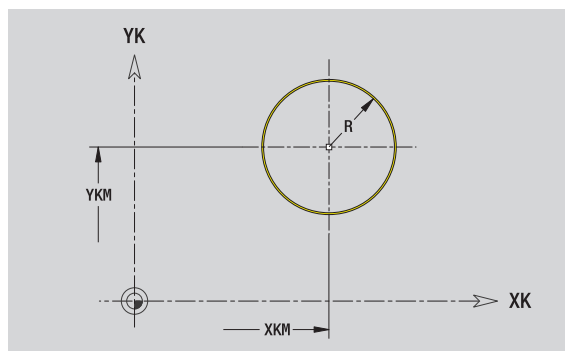

Rechth. kopse vl.**Referentiegegevens voorkant**

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XKM, YKM	Middelpunt figuur (cartesiaanse coördinaten)
A	Positiehoek (referentie: XK-as)
K	Lengte
B	Breedte
BR	Afronding

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G304 met de parameters van de figuur.
- een G309.

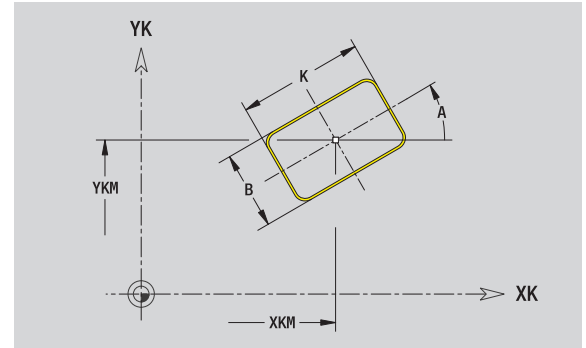

Regelmatige n-hoek kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XKM, YKM	Middelpunt figuur (cartesiaanse coördinaten)
A	Positiehoek (referentie: XK-as)
Q	Aantal hoeken
K	Lengte van zijde
Ki	Sleutelwijdte (diameter binnencirkel)
BR	Afronding

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G307 met de parameters van de figuur.
- een G309.

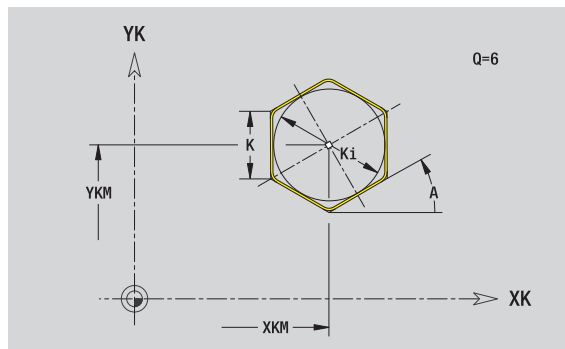

Lineaire sleuf kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XKM, YKM	Middelpunt figuur (cartesiaanse coördinaten)
A	Positiehoek (referentie: XK-as)
K	Lengte
B	Breedte

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G301 met de parameters van de figuur.
- een G309.

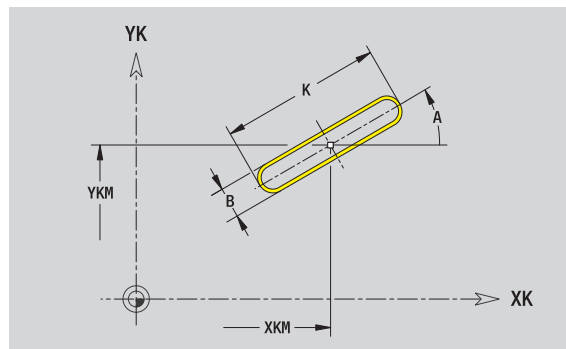

Ronde sleuf kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat



Parameter figuur

XKM, YKM	Middelpunt figuur (cartesiaanse coördinaten)
A	Starthoek (referentie: XK-as)
W	Eindhoek (referentie: XK-as)
R	Krommingsradius (referentie: middelpuntsbaan van de sleuf)
Q2	Rotatierichting
	■ CW (rechtsom)
	■ CCW (linksom)
B	Breedte

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G302 resp. G303 met de parameters van de figuur.
- een G309.

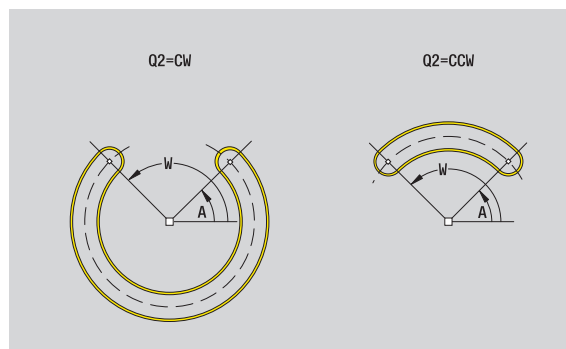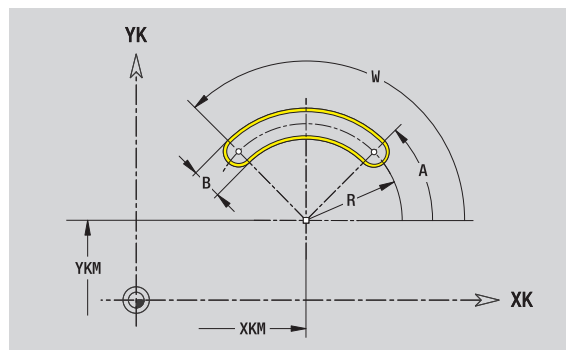

Boring kopvlak

De functie definieert een afzonderlijke boring, die de volgende elementen kan bevatten:

- Centring
- Kernboring
- Verzinking
- Schroefdraad

Referentiegegevens van de boring

ID Contournaam
ZR Referentiemaat

Parameters van de boring

XKM, YKM Middelpunt boring (cartesiaanse coördinaten)

Centring

O Diameter

Boring

B Diameter
BT Diepte (zonder voorteken)
W hoek

Verzinking

R Diameter
U Diepte
E Boorhoek

Schroefdraad




GD Diameter
GT Diepte
K Uitlooplengte
F Spoed
GA Draadtype (rechtse/linkse draad)

- 0: rechtse draad
- 1: linkse draad

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G300 met de parameters van de boring.
- een G309.

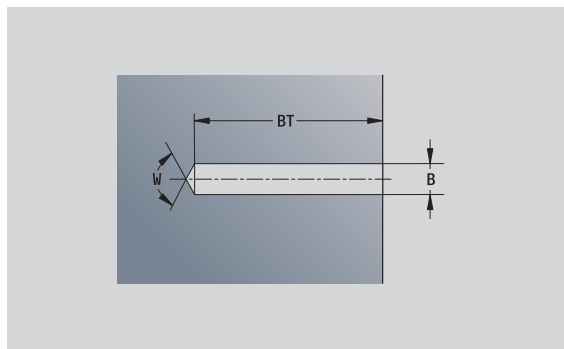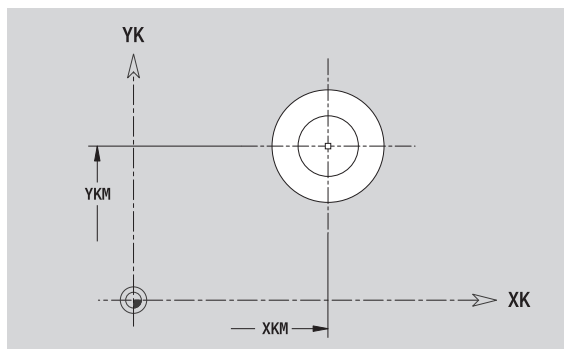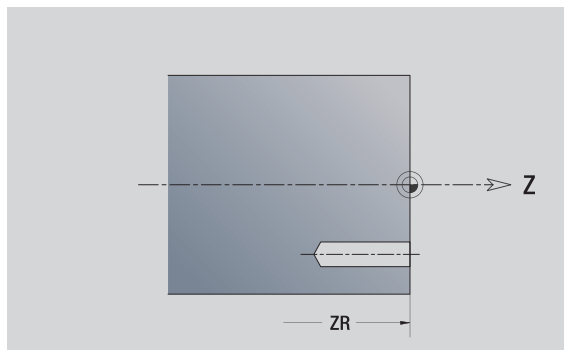

Lineair patroon kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freestdiepte
ZR	Referentiemaat

Parameters patroon




XK, YK	1e patroonpunt (cartesiaanse coördinaten)
QP	Aantal patroonpunten
IP, JP	Eindpunt patroon (cartesiaanse coördinaten)
IPi, JPi	Afstand tussen twee patroonpunten (in XK-, YK-richting)
AP	Positiehoeek
RP	Totale patroonlengte
RPi	Afstand tussen twee patroonpunten

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freestdiepte resp. Boordiepte ($-1 \cdot BT$).
- een G401 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

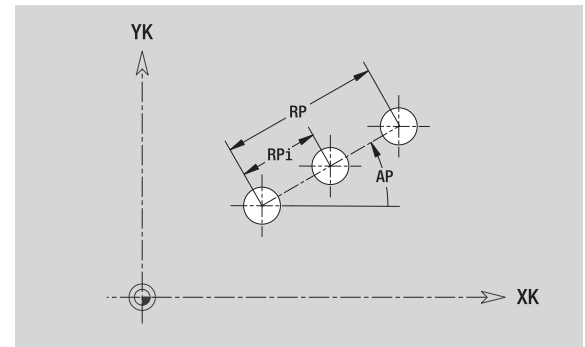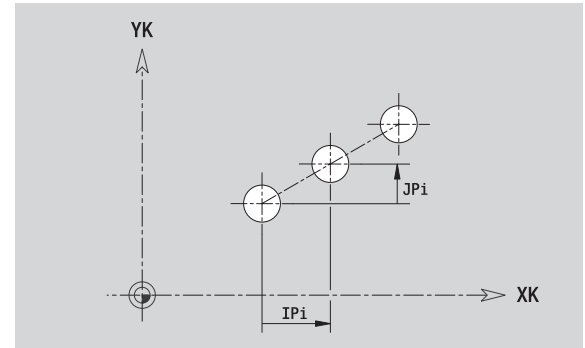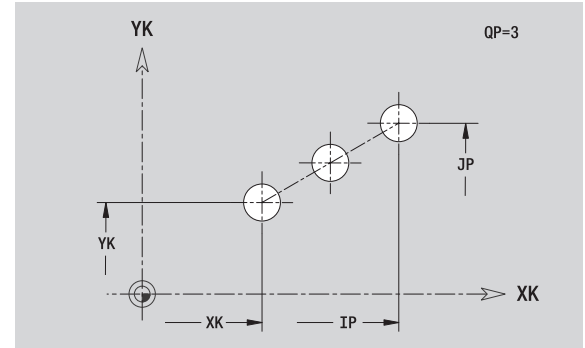

Rond patroon kopvlak

Referentiegegevens voorkant

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
ZR	Referentiemaat

Parameters patroon




XK, YK	Middelpunt patroon (cartesiaanse coördinaten)
QP	Aantal patroonpunten
DR	Rotatierichting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DR=0, zonder EP: opdeling volledige cirkel ■ DR=0, met EP: opdeling op lange cirkelboog ■ DR=0, met EPi: van EPi bepaalt de richting (EPi<0: rechtsom) ■ DR=1, met EP: rechtsom ■ DR=1, met EPi: rechtsom (voorteken van EPi heeft geen betekenis) ■ DR=2, met EP: linksom ■ DR=2, met EPi: linksom (voorteken van EPi heeft geen betekenis)
DP	Patroondiameter
AP	Starthoek (default: 0°)
EP	Eindhoek (geen invoer: er vindt een opdeling van de patroonelementen over 360° plaats)
EPi	Hoek tussen twee figuren
H	Elementpositie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: normaal – figuren worden om het cirkelmiddelpunt geroteerd (rotatie) ■ 1: oorspronkelijke positie – positie van de figuur gerelateerd aan het coördinatensysteem blijft gelijk (translatie)

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiemaat ZR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT met de parameter Referentiemaat. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G402 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

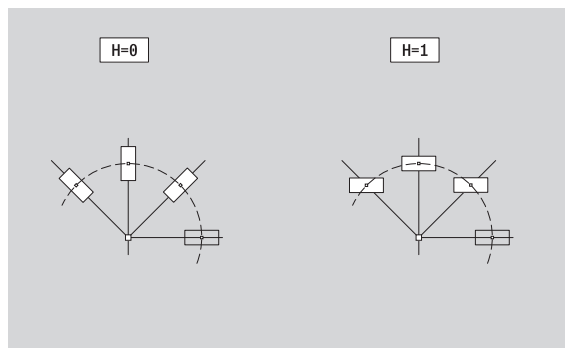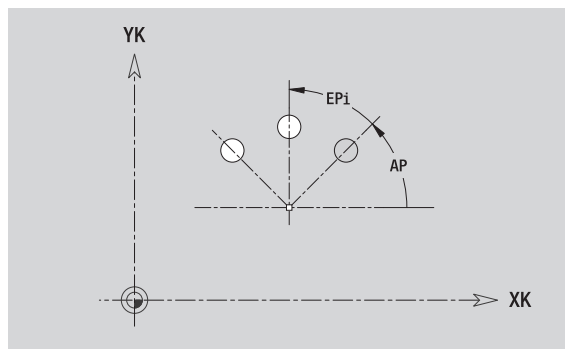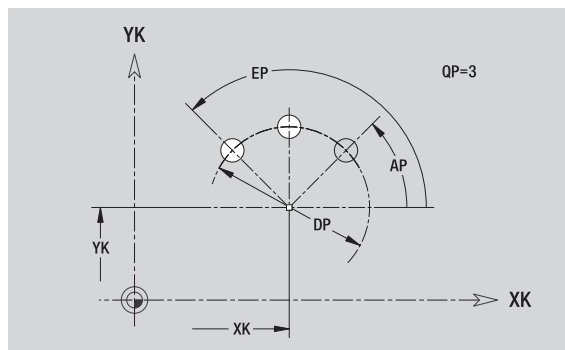

5.13 Mantelvlakcontouren in smart.Turn

ICP stelt in smart.Turn de volgende contouren voor de bewerking met de C-as ter beschikking:

- complexe contouren die met afzonderlijke contourelementen worden gedefinieerd
- Figuren
- Boringen
- Patronen van figuren of boringen

Referentiegegevens mantelvlak

Na de referentiegegevens volgt de contourdefinitie met afzonderlijke contourelementen: Zie "Contourelementen mantelvlak" op pagina 421.


Parameters van de freesbewerkingen

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
XR	Referentiediameter

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428). De referentiediameter wordt voor het omrekenen van hoekmaat naar baanmaat gebruikt.

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G309 aan het einde van de contourbeschrijving resp. na de figuur.

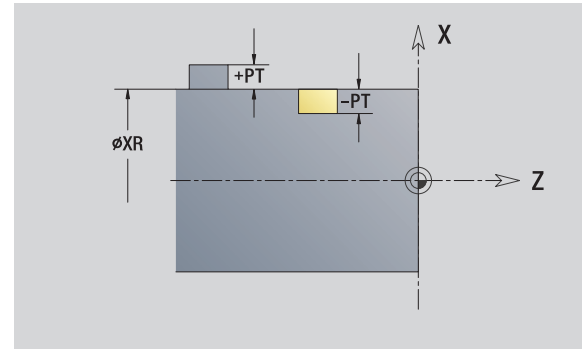

TURN PLUS-attributen

In de TURN PLUS-attributen kunt u instellingen uitvoeren voor het automatisch genereren van programma's (AAG).

Parameters voor definitie van het startpunt

HC	Boor-/freesattribuut:
	<ul style="list-style-type: none">■ 1: contourfrezen■ 2: kamerfrezen■ 3: vlakfrezen■ 4: afbramen■ 5: graveren■ 6: contourfrezen en afbramen■ 7: kamerfrezen en afbramen■ 14: niet bewerken
QF	Freeslocatie:
	<ul style="list-style-type: none">■ 0: op de contour■ 1: binnen/links■ 2: buiten/rechts
HF	Richting:
	<ul style="list-style-type: none">■ 0: tegenlopend■ 1: meelopen
DF	Freesdiameter
WF	Hoek van de afkanting
BR	Afkantingsbreedte
RB	Vrijzetvlak



Cirkel mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID Contournaam
 PT Freesdiepte
 XR Referentiediameter


Parameter figuur

Z Middelpunt figuur
 CYM Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
 CM Middelpunt figuur (hoek)
 R Radius

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G314 met de parameters van de figuur.
- een G309.

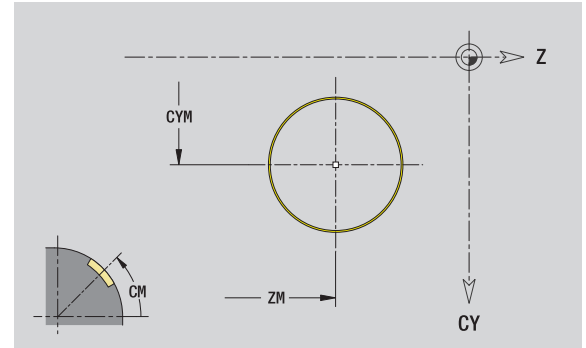

Rechthoek mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
XR	Referentiediameter


Parameter figuur

Z	Middelpunt figuur
CYM	Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
CM	Middelpunt figuur (hoek)
A	Positiehoeek
K	Lengte
B	Breedte
BR	Afronding

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G315 met de parameters van de figuur.
- een G309.

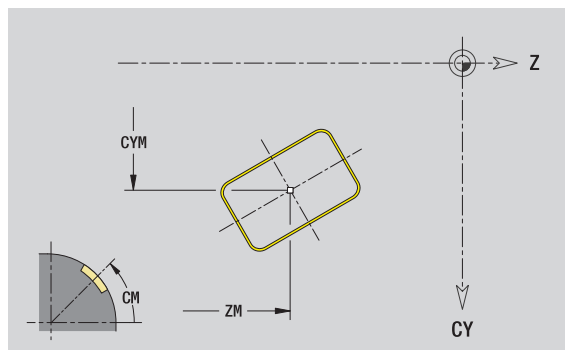

Regelm. n-hoek mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID Contournaam
PT Freesdiepte
XR Referentiediameter


Parameter figuur

Z Middelpunt figuur
CYM Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
CM Middelpunt figuur (hoek)
A Positiehoek
Q Aantal hoeken
K Lengte van zijde
Ki Sleutelwijdte (diameter binnencirkel)
BR Afronding

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G317 met de parameters van de figuur.
- een G309.

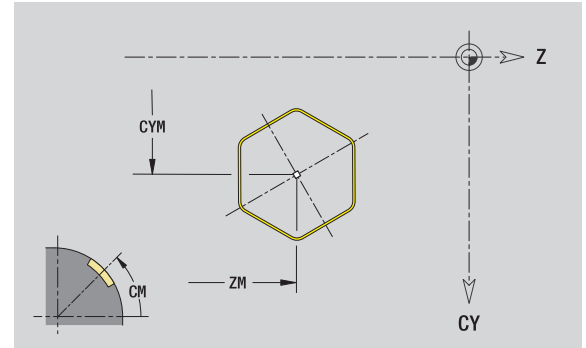

Lineaire sleuf mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID Contournaam
PT Freesdiepte
XR Referentiediameter


Parameter figuur

Z Middelpunt figuur
CYM Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
CM Middelpunt figuur (hoek)
A Positiehoek
K Lengte
B Breedte

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G311 met de parameters van de figuur.
- een G309.

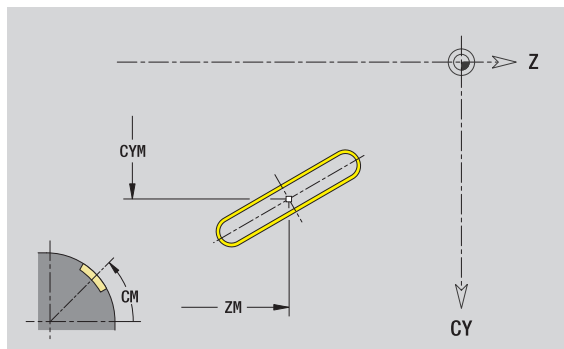

Ronde sleuf mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID Contournaam
 PT Freesdiepte
 XR Referentiediameter



Parameter figuur

Z Middelpunt figuur
 CYM Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
 CM Middelpunt figuur (hoek)
 A Starthoek
 W Eindhoek
 R Radius
 Q2 Rotatierichting
 ■ CW (rechtsom)
 ■ CCW (linksom)
 B Breedte

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G312 resp. G313 met de parameters van de figuur.
- een G309.

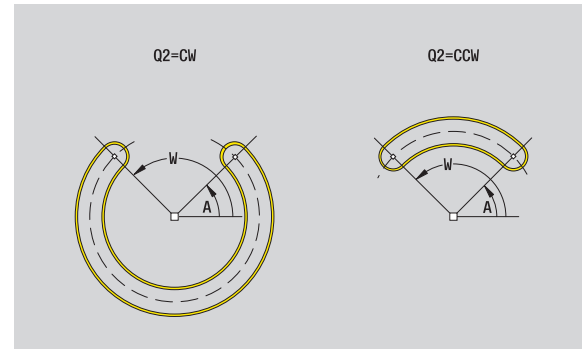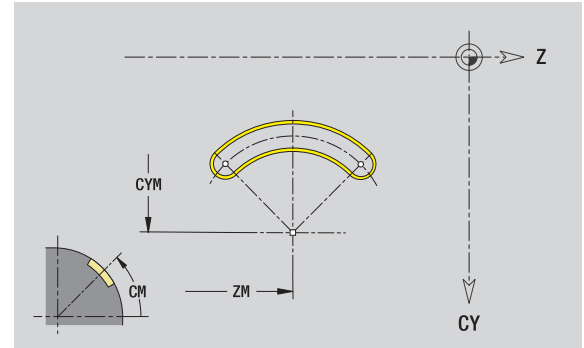

Boring mantelvlak

De functie definieert een afzonderlijke boring, die de volgende elementen kan bevatten:

- Centring
- Kernboring
- Verzinking
- Schroefdraad

Referentiegegevens van de boring

ID Contournaam
XR Referentiediameter

Parameters van de boring

Z Middelpunt boring
CYM Middelpunt figuur als baanmaat (referentie: diameter XR)
CM Middelpunt figuur (hoek)

Centring

O Diameter

Boring

B Diameter
BT Diepte
W hoek

Verzinking

R Diameter
U Diepte
E Boorhoek

Schroefdraad




GD Diameter
GT Diepte
K Uitlooptengete
F Spoed
GA Draadtype (rechtse/linkse draad)

- 0: rechtse draad
- 1: linkse draad

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G310 met de parameters van de boring.
- een G309.

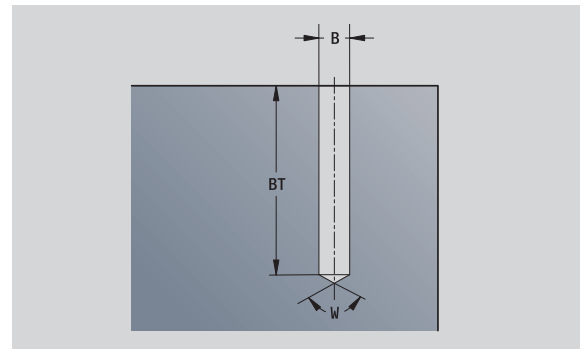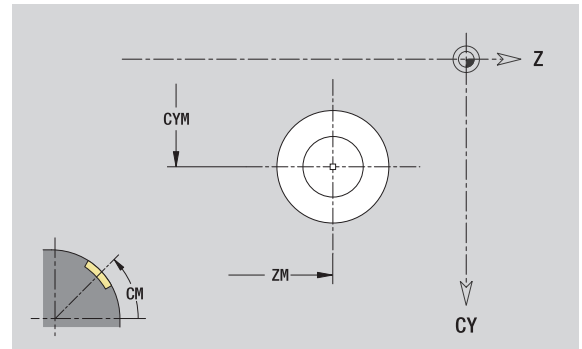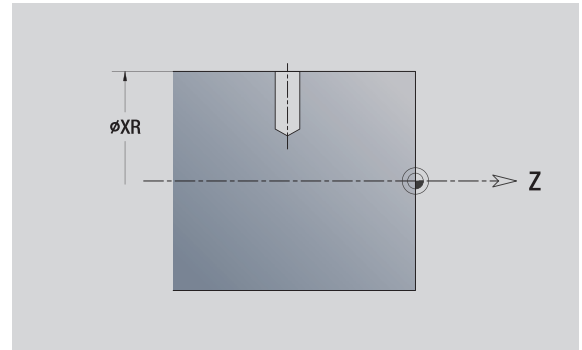

Lineair patroon mantelvlak

Referentiegegevens mantelvlak

ID Contournaam
PT Freesdiepte
XR Referentiediameter

Parameters patroon



Z 1e patroonpunt
CY 1e patroonpunt als baanmaat (referentie: diameter XR)
C 1e patroonpunt (hoek)
QP Aantal patroonpunten
ZE Eindpunt patroon
ZEi Afstand tussen twee patroonpunten (in Z-richting)
WP Eindpunt patroon (hoek)
WPI Afstand tussen twee patroonpunten (hoek)
AP Positiehoeek
RP Totale patroonlengte
RPI Afstand tussen twee patroonpunten

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 \cdot BT$).
- een G411 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

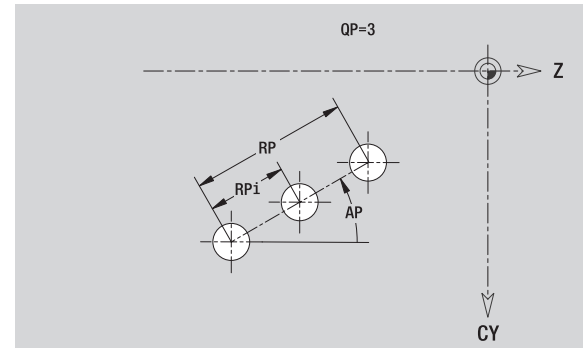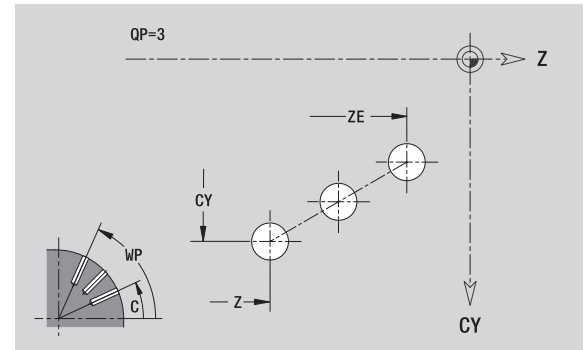

Rond patroon mantelvlak

Referentiegegevens: (zie "Referentiegegevens mantelvlak" op pagina 438)

Referentiegegevens mantelvlak




ID Contournaam
PT Freesdiepte
XR Referentiediameter

Parameters patroon

Z Middelpunt patroon
CY Middepunt patroon als baanmaat (referentie: diameter XR)
C Middelpunt patroon (hoek)
QP Aantal patroonpunten
DR Rotatierichting (default: 0)

- DR=0, zonder EP: opdeling volledige cirkel
- DR=0, met EP: opdeling op lange cirkelboog
- DR=0, met EPI: van EPI bepaalt de richting (EPI<0: rechtsom)
- DR=1, met EP: rechtsom
- DR=1, met EPI: rechtsom (voorteken van EPI heeft geen betekenis)
- DR=2, met EP: linksom
- DR=2, met EPI: linksom (voorteken van EPI heeft geen betekenis)

DP Patroondiameter
AP Starthoek (default: 0°)

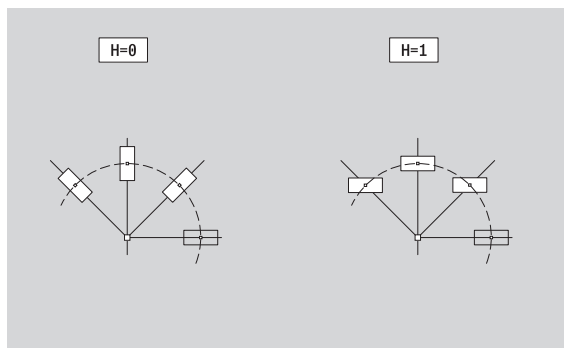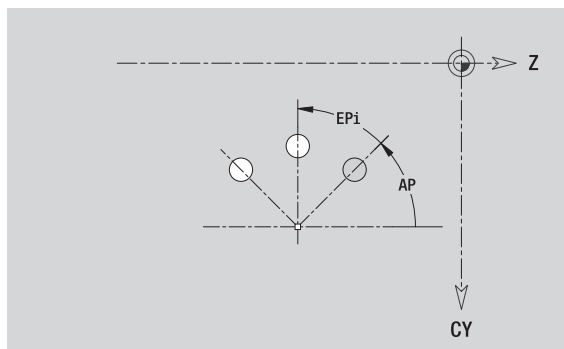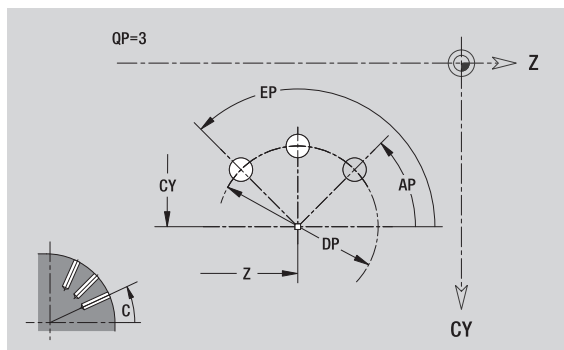

- EP Eindhoek (geen invoer: er vindt een opdeling van de patroonelementen over 360° plaats)
- EPI Hoek tussen twee figuren
- H Elementpositie
 - 0: normaal – figuren worden om het cirkelmiddelpunt geroteerd (rotatie)
 - 1: oorspronkelijke positie – positie van de figuur gerelateerd aan het coördinatensysteem blijft gelijk (translatie)

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL met de parameter Referentiediameter. Bij geneste contouren genereert ICP uitsluitend een programmadeel-aanduiding.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G412 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

5.14 Contouren van het XY-vlak

ICP stelt in smart.Turn de volgende contouren voor de bewerking met de Y-as ter beschikking:

- complexe contouren die met afzonderlijke contourelementen worden gedefinieerd
- Figuren
- Boringen
- Patronen van figuren of boringen
- Afzonderlijk vlak
- Veelvlak

Contourelementen van het XY-vlak worden cartesiaans of polair gedimensioneerd. De omschakeling gebeurt via de softkey (zie tabel). Voor de definitie van een punt kunt u cartesiaanse coördinaten en poolcoördinaten combineren.

Referentiegegevens XY-vlak

Na de referentiegegevens volgt de contourdefinitie met afzonderlijke contourelementen.

Referentiegegevens van de freesbewerkingen

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

 
ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Referentiemaat, Spilhoek en Begrenzingsdiameter. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G309 aan het einde van de contourbeschrijving.


Softkeys voor poolcoördinaten



Schakelt het veld naar de invoer van de hoek **W** om.



Schakelt het veld naar de invoer van de radius **P** om.

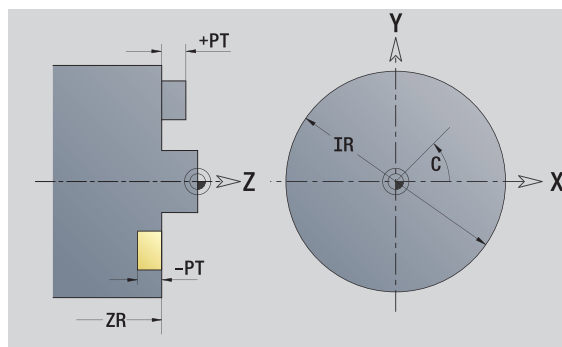

Startpunt contour XY-vlak

In het eerste contourelement van de contour voert u de coördinaten voor het start- en eindpunt in. Het startpunt kan alleen in het eerste contourelement worden ingevoerd. In de volgende contourelementen volgt het startpunt telkens uit het vorige contourelement.



Menutoets **Contour** indrukken.




Softkey **Element toevoegen** indrukken

Startpunt vastleggen

Parameters voor definitie van het startpunt

XS, YS Startpunt van de contour
 W Startpunt van de contour polair (hoek)
 P Startpunt van de contour polair (radiusmaat)

ICP genereert in smart.Turn een G170.

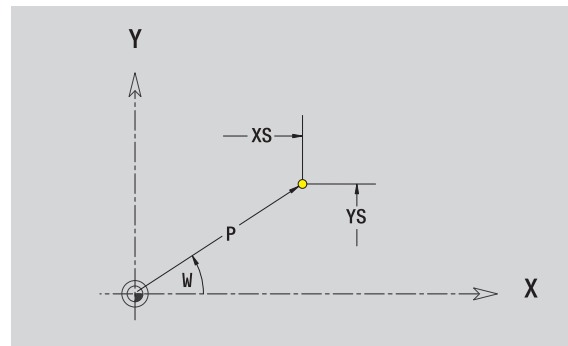

Verticale lijnen XY-vlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Y Eindpunt
 Yi Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
 W Eindpunt polair – hoek
 P Eindpunt polair
 L Lengte van de lijn

F: zie bewerksattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G171.

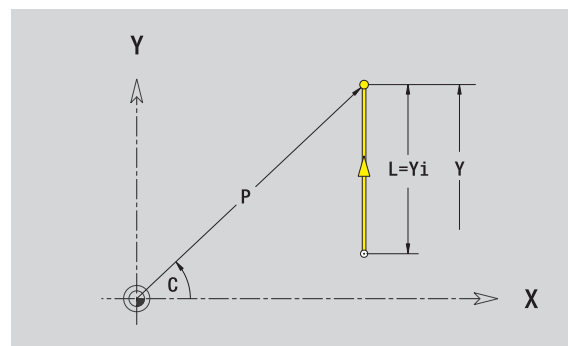

Horizontale lijnen XY-vlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

X	Eindpunt
X_i	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
L	Lengte van de lijn

F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G171.

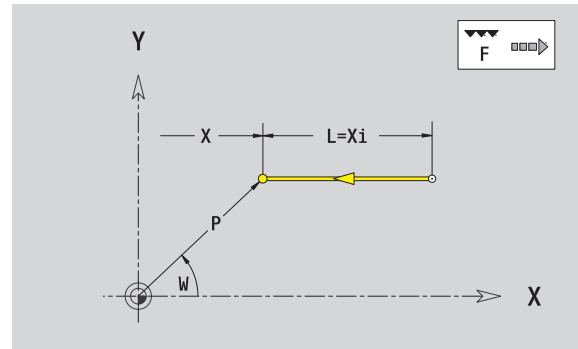

Lijn onder een hoek XY-vlak



Richting van de lijn selecteren





Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

X, Y	Eindpunt
X_i , Y_i	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
AN	Hoek t.o.v. X-as (voor hoekrichting zie helpscherm)
L	Lengte van de lijn
ANn	Hoek naar volgend element
ANp	Hoek naar vorig element

F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G171.

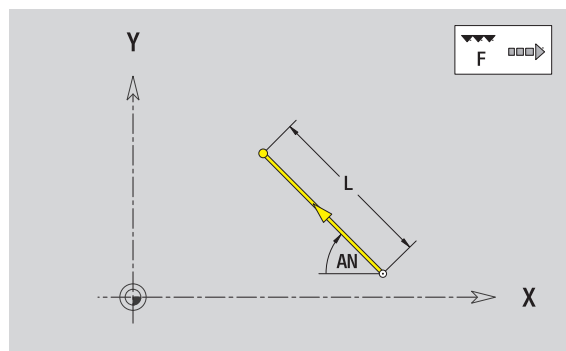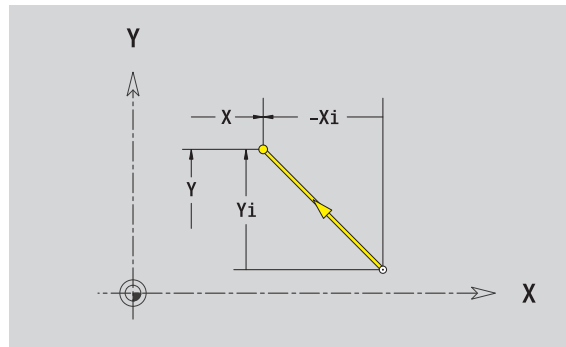

Cirkelboog XY-vlak






Rotatierichting van de cirkelboog selecteren

Cirkelboog dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.


Parameter

X, Y	Eindpunt (eindpunt van de cirkelboog)
Xi, Yi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
Pi	Eindpunt polair, incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
Wi	Eindpunt polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
I, J	Middelpunt cirkelboog
Ii, Ji	Middelpunt cirkelboog incrementeel (afstand startpunt – middelpunt in X, Z)
PM	Middelpunt cirkelboog polair
PMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel (afstand startpunt – middelpunt)
WM	Middelpunt cirkelboog polair – hoek
Wmi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
R	Radius
ANs	Raaklijnhoeck in het startpunt
ANe	Raaklijnhoeck in het eindpunt
ANp	Hoek naar vorig element
ANn	Hoek naar volgend element
F:	zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G172 resp. G173.

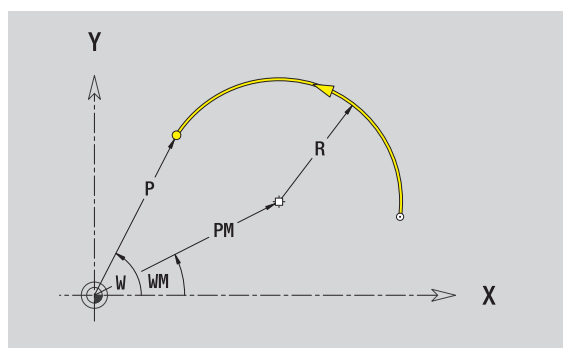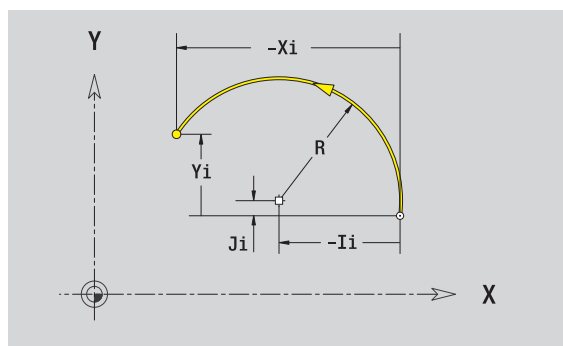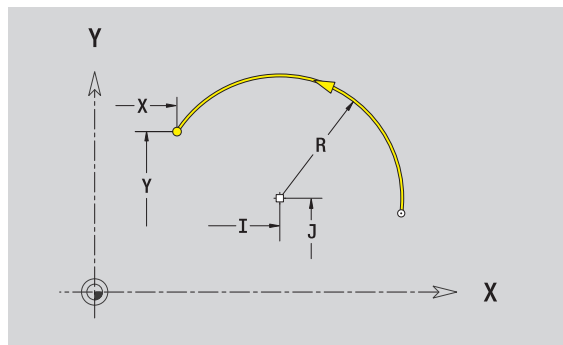

Afkanting/afronding XY-vlak

 

Vormelementen selecteren



Afkanting selecteren



Afronding selecteren

Afkantingsbreedte **BR** resp. de afrondingsradius **BR** invoeren.

Afkanting/afronding als eerste contourelement: **elementpositie AN** invoeren.

Parameter

BR Afkantingsbreedte/af rondingsradius

AN Elementpositie




F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

Afkantingen/af rondingen worden op contourhoeken gedefinieerd. Een "contourhoek" is het snijpunt van het ingaande en uitgaande contourelement. De afkanting/af ronding kan pas worden berekend als het uitgaande contourelement bekend is.

ICP integreert de afkanting/af ronding in smart.Turn in het basiselement G171, G172 of G173.

Contour begint met een afkanting/af ronding: geef de positie van de "denkbeeldige hoek" als startpunt op. Aansluitend kiest u het vormelement afkanting of af ronding. Omdat het "ingaaende contourelement" ontbreekt, bepaalt u met **Elementpositie AN** de eenduidige positie van de afkanting/af ronding.

ICP converteert een afkanting/af ronding aan het begin van de contour naar een lineair resp. cirkelvormig element.

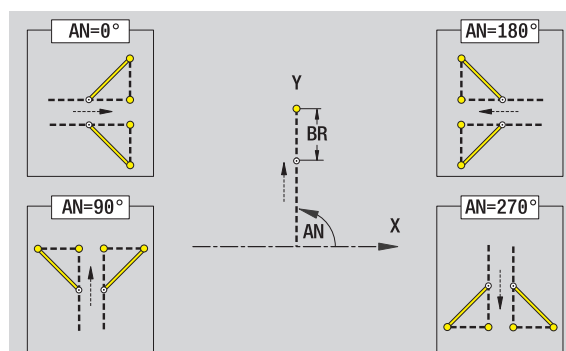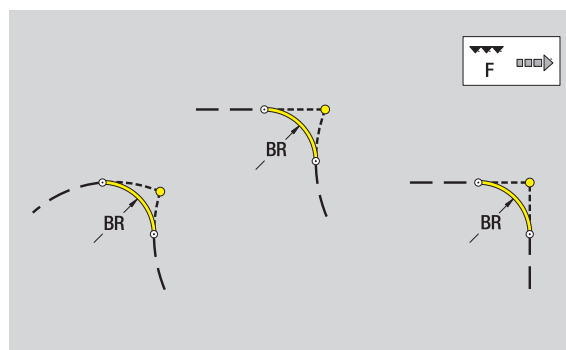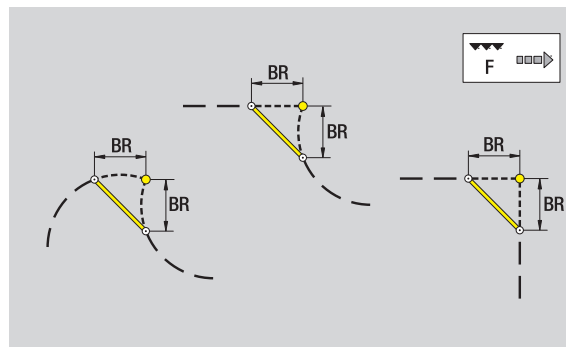

Cirkel XY-vlak

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XM, YM	Middelpunt figuur
R	Radius

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G374 met de parameters van de figuur.
- een G309.

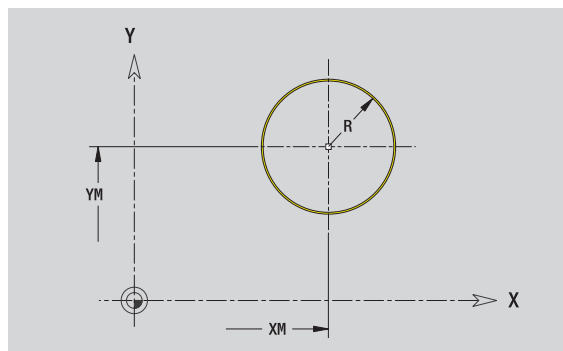

Rechthoek YZ-vlak

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XM, YM	Middelpunt figuur
A	Positiehoek (referentie: X-as)
K	Lengte
B	Breedte
BR	Afronding

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G375 met de parameters van de figuur.
- een G309.

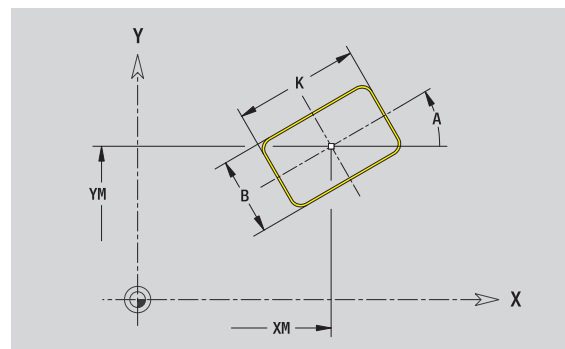

Regelm. n-hoek kop

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XM, YM	Middelpunt figuur
A	Positiehoek (referentie: X-as)
Q	Aantal hoeken
K	Lengte van zijde
Ki	Sleutelwijdte (diameter binnencirkel)
BR	Afronding

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G377 met de parameters van de figuur.
- een G309.

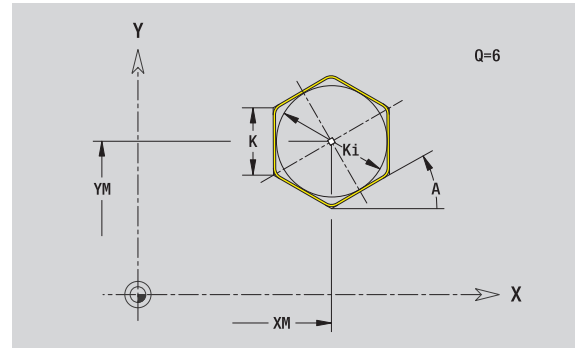

Lin. groef kopvlak

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freddiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat


Parameter figuur

XM, YM	Middelpunt figuur
A	Positiehoek (referentie: X-as)
K	Lengte
B	Breedte

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G371 met de parameters van de figuur.
- een G309.

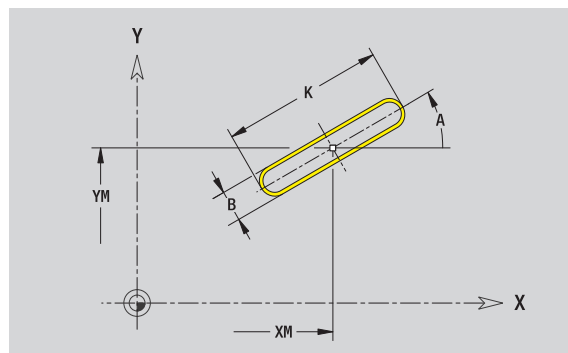

Ronde sleuf XY-vlak

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat



Parameter figuur

XM, YM	Middelpunt figuur
A	Starthoek (referentie: X-as)
W	Eindhoeck (referentie: X-as)
R	Krommingsradius (referentie: middelpuntsbaan van de sleuf)
Q2	Rotatierichting
	■ CW (rechtsom)
	■ CCW (linksom)
B	Breedte

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G372 resp. G373 met de parameters van de figuur.
- een G309.

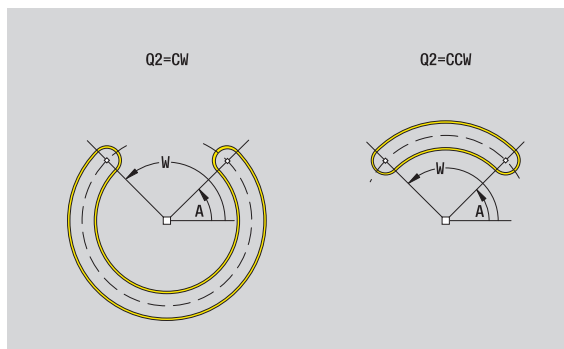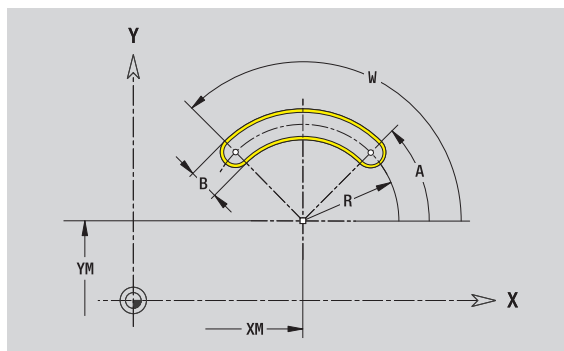

Boring XY-vlak

De boring definieert een afzonderlijke boring, die de volgende elementen kan bevatten:

- Centrerings
- Kernboring
- Verzinking
- Schroefdraad

Referentiegegevens van de boring

ID	Contournaam
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat

Parameters van de boring

XM, YM	Middelpunt boring
--------	-------------------

Centrerings

O	Diameter
---	----------

Boring

B	Diameter
BT	Diepte
W	Hoek

Verzinking

R	Diameter
U	Diepte
E	Boorhoek




Schroefdraad

GD	Diameter
GT	Diepte
K	Uitlooplengte
F	Spoed
GA	Draadtype (rechtse/linkse draad)
	■ 0: rechtse draad
	■ 1: linkse draad

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Referentiemaat, Spilhoek en Begrenzingsdiameter. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G370 met de parameters van de boring.
- een G309.

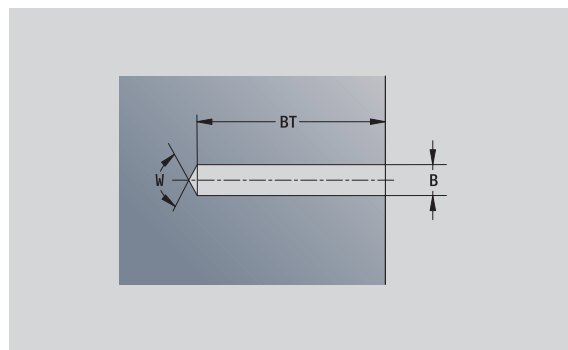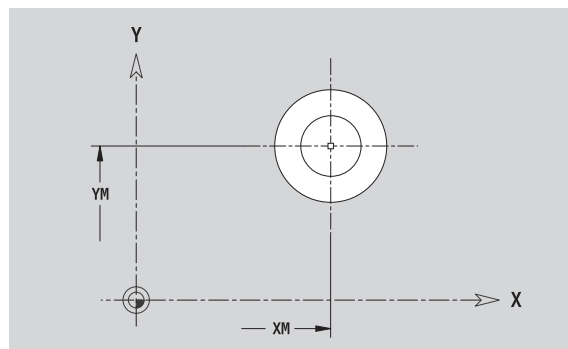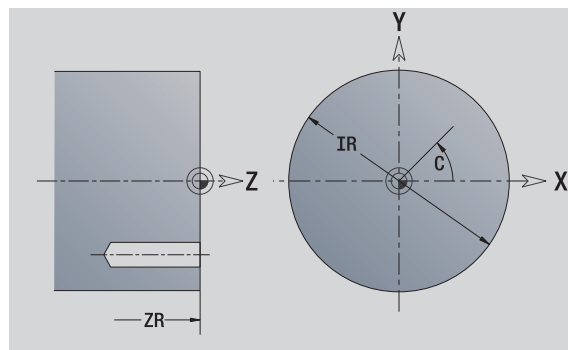

Lineair patroon XY-vlak

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat

Parameters patroon




X, Y	1e patroonpunt
QP	Aantal patroonpunten
IP, JP	Eindpunt patroon (cartesiaanse coördinaten)
IPi, JPi	Afstand tussen twee patroonpunten (in X-, Y-richting)
AP	Positiehoeck
RP	Totale patroonlengte
RPi	Afstand tussen twee patroonpunten

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G471 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

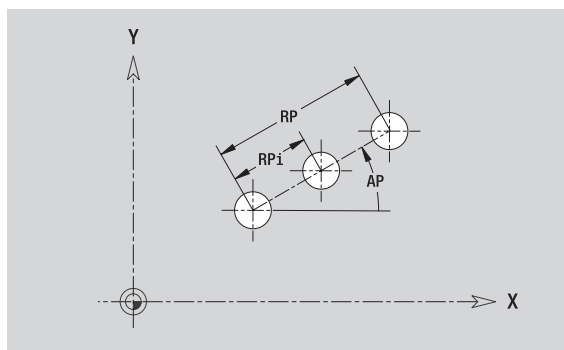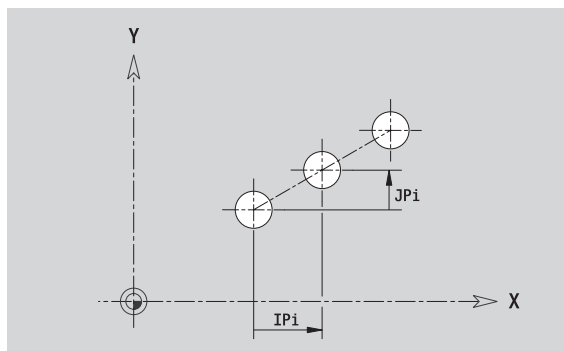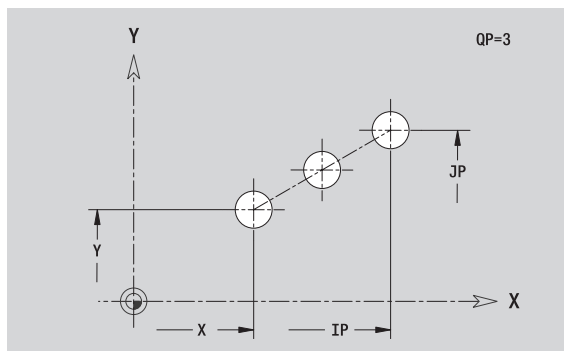

Rond patroon XY-vlak

Referentiegegevens: (zie "Referentiegegevens XY-vlak" op pagina 449)

Referentiegegevens XY-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
IR	Begrenzingsdiameter
ZR	Referentiemaat




Parameters patroon

X, Y	Middelpunt patroon
QP	Aantal patroonpunten
DR	Rotatierichting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DR=0, zonder EP: opdeling volledige cirkel ■ DR=0, met EP: opdeling op lange cirkelboog ■ DR=0, met EPI: van EPI bepaalt de richting ($EPI < 0$: rechtsonder) ■ DR=1, met EP: rechtsonder ■ DR=1, met EPI: rechtsonder (voorteken van EPI heeft geen betekenis) ■ DR=2, met EP: linksom ■ DR=2, met EPI: linksom (voorteken van EPI heeft geen betekenis)
DP	Patroondiameter
AP	Starthoek (default: 0°)
EP	Eindhoeak (geen invoer: er vindt een opdeling van de patroonelementen over 360° plaats)
EPI	Hoek tussen twee figuren
H	Elementpositie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: normaal – figuren worden om het cirkelmiddelpunt gerooteerd (rotatie) ■ 1: oorspronkelijke positie – positie van de figuur gerelateerd aan het coördinatensysteem blijft gelijk (translatie)

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G472 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

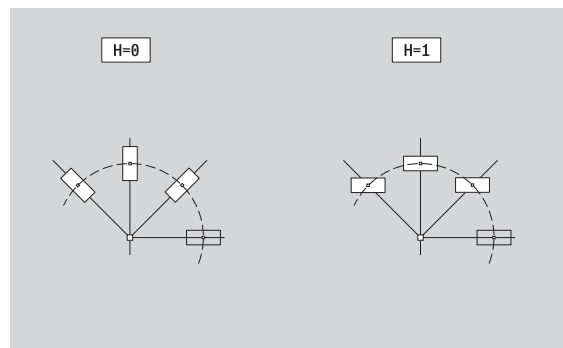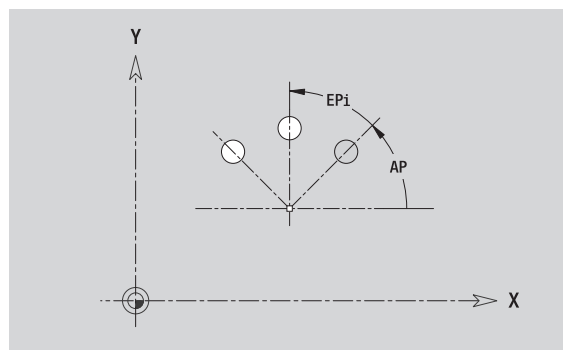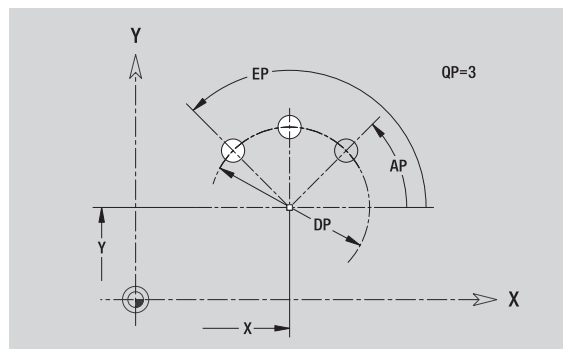

Enkel vlak kopvl.

De functie definieert een vlak in het XY-vlak.

Referentiegegevens van het afzonderlijke vlak

ID	Contournaam
C	Spilhoek (positiehoek van de loodrechte lijn op het vlak)
IR	Begrenzingsdiameter

Parameters van het afzonderlijke vlak

Z	Referentiekant
Ki	Diepte
K	Restdikte
B	Breedte (referentie: referentiemaat ZR)



- $B < 0$: vlak in negatieve Z-richting
- $B > 0$: vlak in positieve Z-richting

De omschakeling tussen diepte (Ki) en restdikte (K) gebeurt via softkey (zie tabel rechts).

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameter Contournaam.
- een G376 met de parameters van het afzonderlijke vlak.
- een G309.

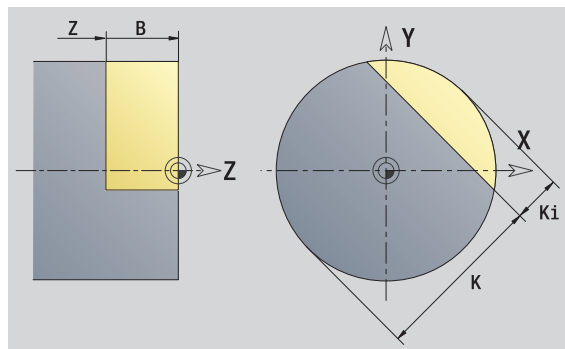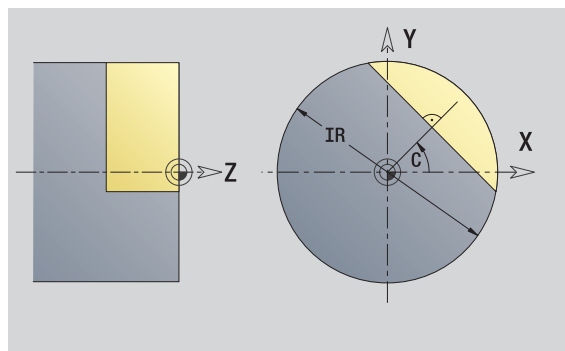

Softkey

Restdikte

Schakelt het veld naar de invoer van de restdikte K om.

Meerzijdige vlakken XY-vlak

Met de functie worden meerzijdige vlakken in het XY-vlak vastgelegd.

Referentiegegevens van het veelvlak

ID	Contournaam
C	Spilhoek (positiehoek van de loodrechte lijn op het vlak)
IR	Begrenzingsdiameter

Parameters van het veelvlak

Z	Referentiekant
Q	Aantal vlakken ($Q \geq 2$)
K	Sleutelwijdte
Ki	Lengte van zijde
B	Breedte (referentie: referentiemaat ZR)



- $B < 0$: vlak in negatieve Z-richting
- $B > 0$: vlak in positieve Z-richting

De omschakeling tussen lengte van zijde (K_i) en sleutelwijdte (K) gebeurt via softkey (zie tabel rechts).

De **referentiemaat ZR** en de **begrenzingsdiameter IR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding VOORKANT_Y met de parameters Begrenzingsdiameter, Referentiemaat en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameter Contournaam.
- een G477 met de parameters van het veelvlak.
- een G309.

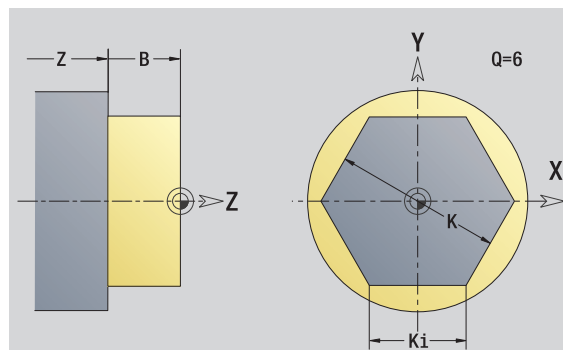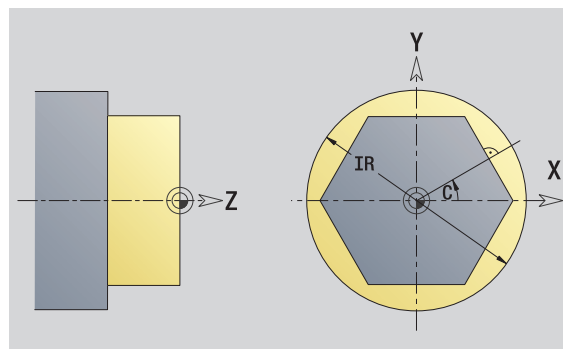

Softkey



Schakelt het veld naar de invoer van de sleutelwijdte K om.

5.15 Contouren van het YZ-vlak

ICP stelt in smart.Turn de volgende contouren voor de bewerking met de Y-as ter beschikking:

- complexe contouren die met afzonderlijke contourelementen worden gedefinieerd
- Figuren
- Boringen
- Patronen van figuren of boringen
- Afzonderlijk vlak
- Veelvlak

Contourelementen van het YZ-vlak worden cartesiaans of polair gedimensioneerd. De omschakeling gebeurt via de softkey (zie tabel). Voor de definitie van een punt kunt u cartesiaanse coördinaten en poolcoördinaten combineren.

Referentiegegevens YZ-vlak

Na de referentiegegevens volgt de contourdefinitie met afzonderlijke contourelementen.

Referentiegegevens van de freesbewerkingen

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

 
ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G309 aan het einde van de contourbeschrijving.


Softkeys voor poolcoördinaten



Schakelt het veld naar de invoer van de hoek **W** om.



Schakelt het veld naar de invoer van de radius **P** om.

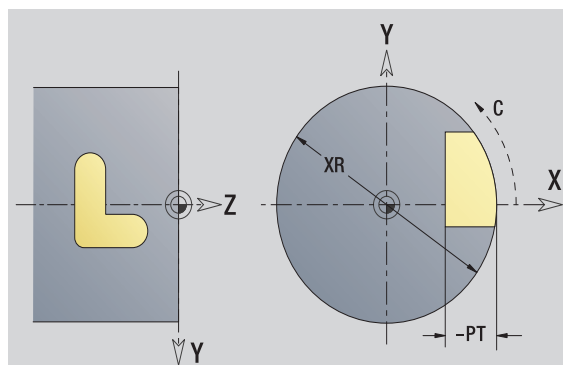

TURN PLUS-attributen

In de TURN PLUS-attributen kunt u instellingen uitvoeren voor het automatisch genereren van programma's (AAG).

Parameters voor definitie van het startpunt


HC	Boor-/freesattribuut:
	■ 1: contourfrezen
	■ 2: kamerfrezen
	■ 3: vlakfrezen
	■ 4: afbramen
	■ 5: graveren
	■ 6: contourfrezen en afbramen
	■ 7: kamerfrezen en afbramen
	■ 14: niet bewerken
QF	Freeslocatie:
	■ 0: op de contour
	■ 1: binnen/links
	■ 2: buiten/rechts
HF	Richting:
	■ 0: tegenlopend
	■ 1: meelopend
DF	Freesdiameter
WF	Hoek van de afkanting
BR	Afkantingsbreedte
RB	Vrijzetvlak

Startpunt contour YZ-vlak

In het eerste contourelement van de contour voert u de coördinaten voor het start- en eindpunt in. Het startpunt kan alleen in het eerste contourelement worden ingevoerd. In de volgende contourelementen volgt het startpunt telkens uit het vorige contourelement.



 Menutoets **Contour** indrukken.




Softkey **Element toevoegen** indrukken

Startpunt vastleggen

Parameters voor definitie van het startpunt

YS, ZS Startpunt van de contour
W Startpunt van de contour polair (hoek)
P Startpunt van de contour polair (radiusmaat)

ICP genereert in smart.Turn een G180.

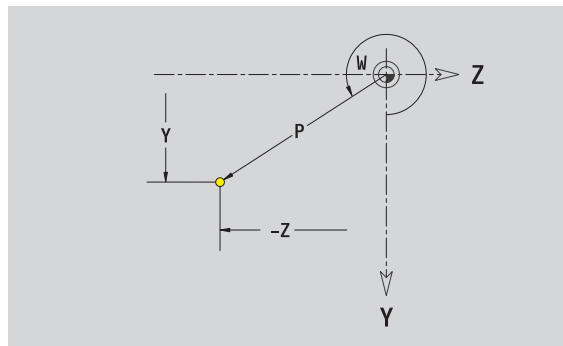

Verticale lijnen YZ-vlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Y Eindpunt
Yi Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W Eindpunt polair – hoek
P Eindpunt polair
L Lengte van de lijn

F: zie beweringsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G181.

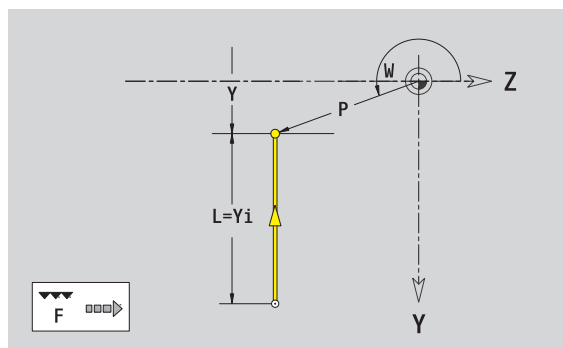

Horizontale lijnen YZ-vlak



Richting van de lijn selecteren


Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Z	Eindpunt
Zi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
L	Lengte van de lijn

F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G181.

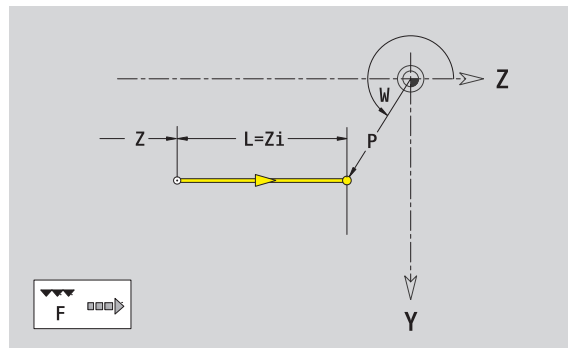

Lijn onder een hoek YZ-vlak



Richting van de lijn selecteren





Lijn dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Y, Z	Eindpunt
Yi, Zi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
P	Eindpunt polair
AN	Hoek t.o.v. Z-as (voor hoekrichting zie helpscherf)
L	Lengte van de lijn
ANn	Hoek naar volgend element
ANp	Hoek naar vorig element

F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G181.

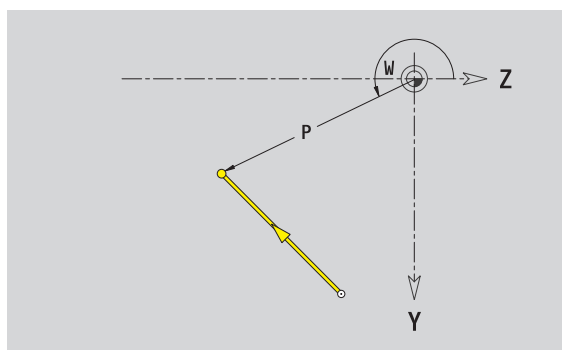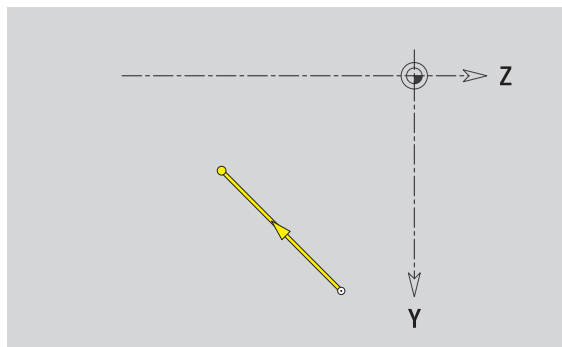

Cirkelboog YZ-vlak






Rotatierichting van de cirkelboog selecteren

Cirkelboog dimensioneren en overgang naar het volgende contourelement vastleggen.

Parameter

Y, Z	Eindpunt (eindpunt van de cirkelboog)
Yi, Zi	Eindpunt incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
P	Eindpunt polair (radiusmaat)
Pi	Eindpunt polair, incrementeel (afstand startpunt – eindpunt)
W	Eindpunt polair – hoek
Wi	Eindpunt polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
J, K	Middelpunt cirkelboog
Ji, Ki	Middelpunt cirkelboog incrementeel (afstand startpunt – middelpunt in X, Z)
PM	Middelpunt cirkelboog polair
PMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel (afstand startpunt – middelpunt)
WM	Middelpunt cirkelboog polair – hoek
WMi	Middelpunt cirkelboog polair, incrementeel – hoek (ten opzichte van het startpunt)
R	Radius
ANs	Raaklijnhoeck in het startpunt
ANe	Raaklijnhoeck in het eindpunt
ANp	Hoek naar vorig element
ANn	Hoek naar volgend element
F:	zie bewerkingsattributen Pagina 377

ICP genereert in smart.Turn een G182 resp. G183.

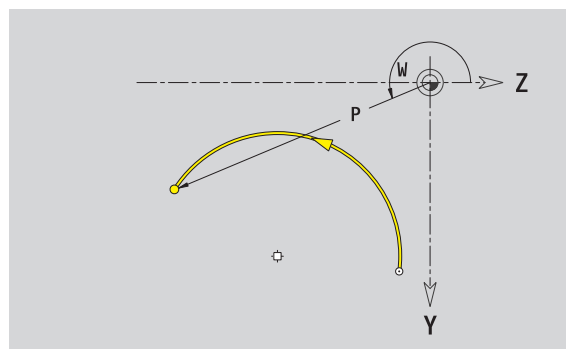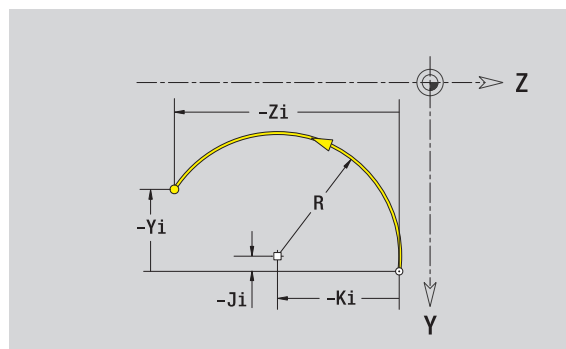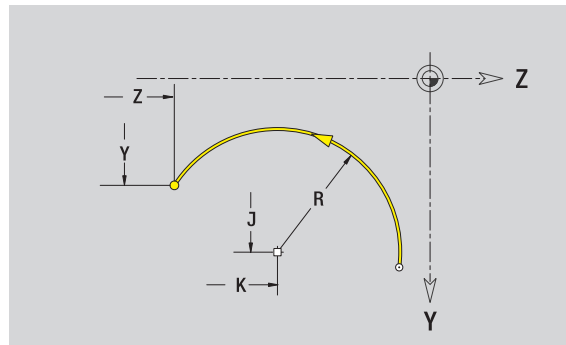

Afkanting/afronding YZ-vlak



Vormelementen selecteren



Afkanting selecteren



Afronding selecteren

Afkantingsbreedte **BR** resp. de afrondingsradius **BR** invoeren.

Afkanting/afronding als eerste contourelement: **elementpositie AN** invoeren.

Parameters

BR Afkantingsbreedte/af rondingsradius

AN Elementpositie




F: zie bewerkingsattributen Pagina 377

Afkantingen/af rondingen worden op contourhoeken gedefinieerd. Een "contourhoek" is het snijpunt van het ingaande en uitgaande contourelement. De afkanting/af ronding kan pas worden berekend als het uitgaande contourelement bekend is.

ICP integreert de afkanting/af ronding in smart.Turn in het basiselement G181, G182 of G183.

Contour begint met een afkanting/af ronding: geef de positie van de "denkbeeldige hoek" als startpunt op. Aansluitend kiest u het vormelement afkanting of af ronding. Omdat het "ingaaende contourelement" ontbreekt, bepaalt u met **Elementpositie AN** de eenduidige positie van de afkanting/af ronding.

ICP converteert een afkanting/af ronding aan het begin van de contour naar een lineair resp. cirkelvormig element.

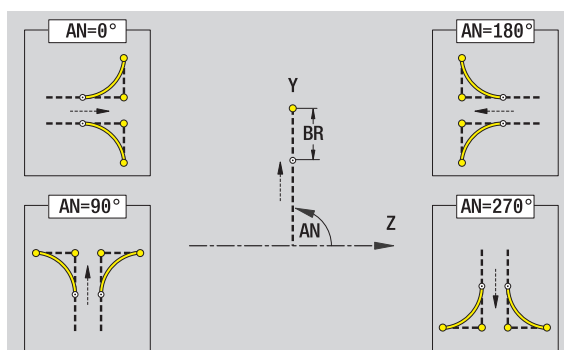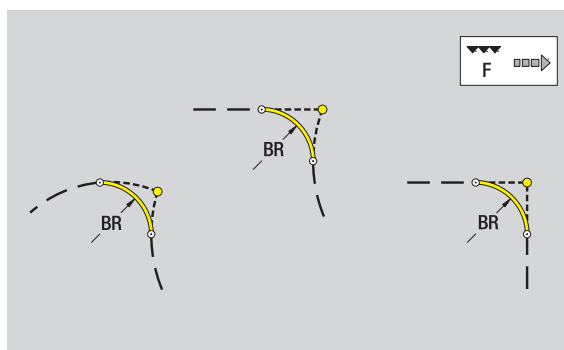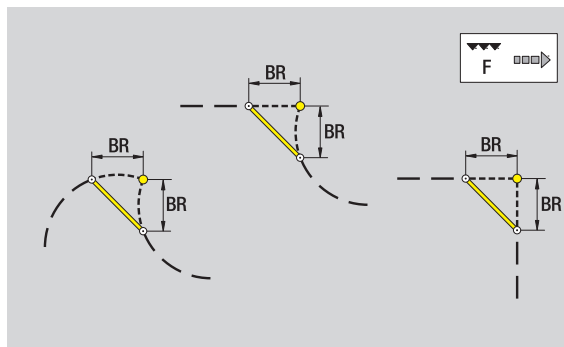

Cirkel YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter


Parameter figuur

YM, ZM	Middelpunt figuur
R	Radius

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G384 met de parameters van de figuur.
- een G309.

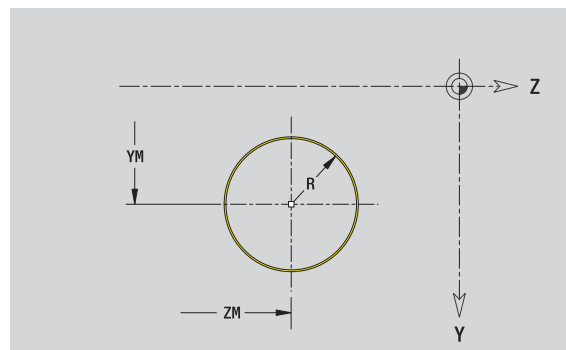

Rechthoek YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter


Parameter figuur

YM, ZM	Middelpunt figuur
A	Positiehoek (referentie: X-as)
K	Lengte
B	Breedte
BR	Afronding

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G385 met de parameters van de figuur.
- een G309.

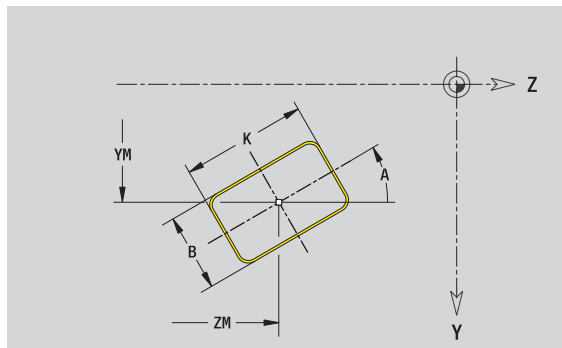

Regelm. n-hoek YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freddiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter


Parameter figuur

YM, ZM	Middelpunt figuur
A	Positiehoeck (referentie: X-as)
Q	Aantal hoeken
K	Lengte van zijde
Ki	Sleutelwijdte (diameter binnencirkel)
BR	Afronding

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlaek kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G387 met de parameters van de figuur.
- een G309.

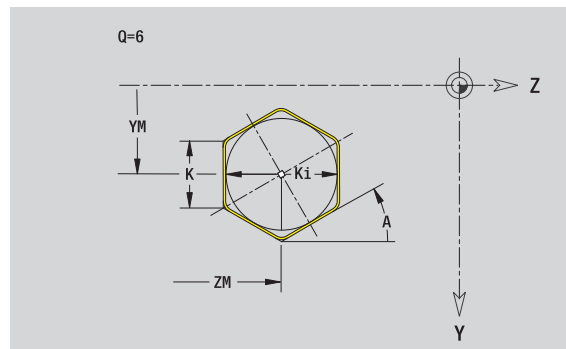

Lin. groef YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter


Parameter figuur

YM, ZM	Middelpunt figuur
A	Positiehoek (referentie: X-as)
K	Lengte
B	Breedte

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G381 met de parameters van de figuur.
- een G309.

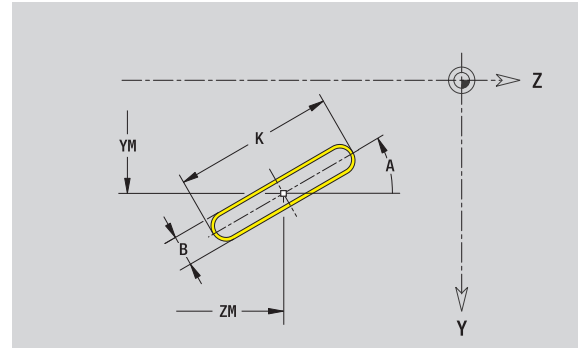

Ronde sleuf YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter



Parameter figuur

YM, ZM	Middelpunt figuur
A	Starthoek (referentie: X-as)
W	Eindhoek (referentie: X-as)
R	Krommingsradius (referentie: middelpuntsbaan van de sleuf)
Q2	Rotatierichting
	■ CW (rechtsom)
	■ CCW (linksom)
B	Breedte

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte.
- een G382 resp. G383 met de parameters van de figuur.
- een G309.

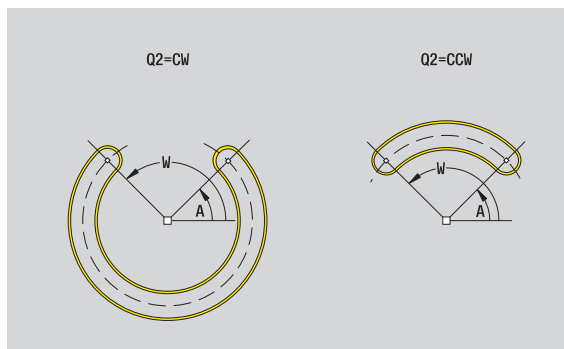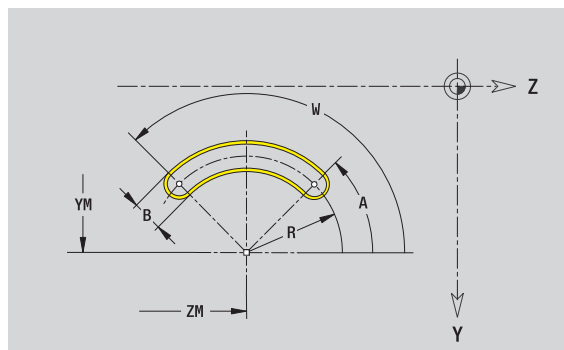

Boring YZ-vlak

De boring definieert een afzonderlijke boring, die de volgende elementen kan bevatten:

- Centring
- Kernboring
- Verzinking
- Schroefdraad

Referentiegegevens van de boring

ID	Contournaam
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter

Parameters van de boring

YM, ZM	Middelpunt boring
--------	-------------------

Centring

O	Diameter
---	----------

Boring

B	Diameter
BT	Diepte
W	Hoek

Verzinking

R	Diameter
U	Diepte
E	Boorhoek

Schroefdraad

GD	Diameter
GT	Diepte
K	Uitlooplengte
F	Spoed
GA	Draadtype (rechtse/linkse draad)




■ 0: rechtse draad

■ 1: linkse draad

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G380 met de parameters van de boring.
- een G309.

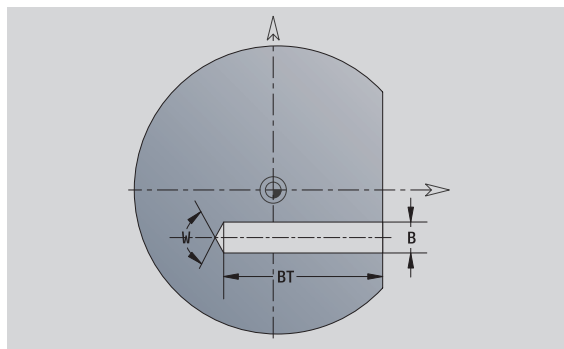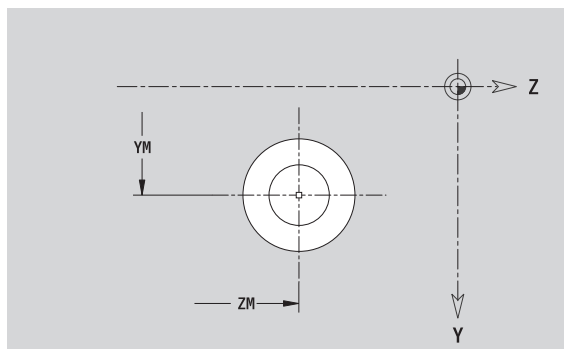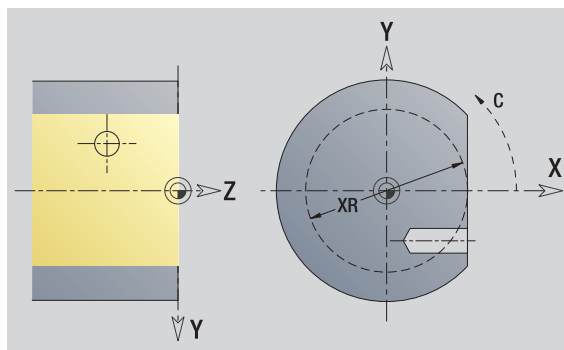

Lineair patroon YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter

Parameters patroon




Y, Z	1e patroonpunt
QP	Aantal patroonpunten
JP, KP	Eindpunt patroon (cartesiaanse coördinaten)
JPi, KP _i	Afstand tussen twee patroonpunten (in Y-, Z-richting)
AP	Positiehoeek
RP	Totale patroonlengte
RP _i	Afstand tussen twee patroonpunten

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmadeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmadeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte ($-1 * BT$).
- een G481 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

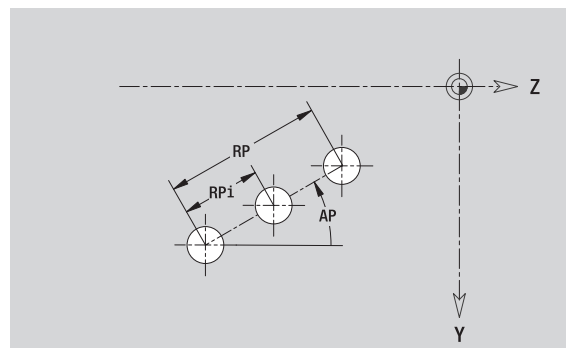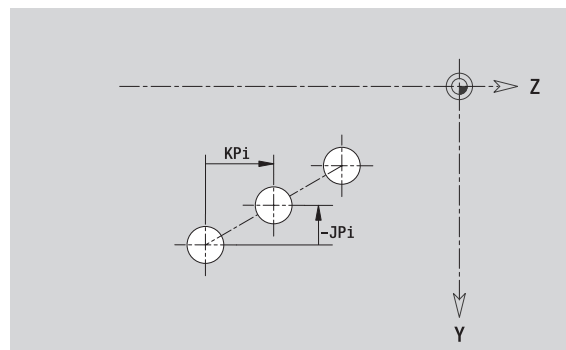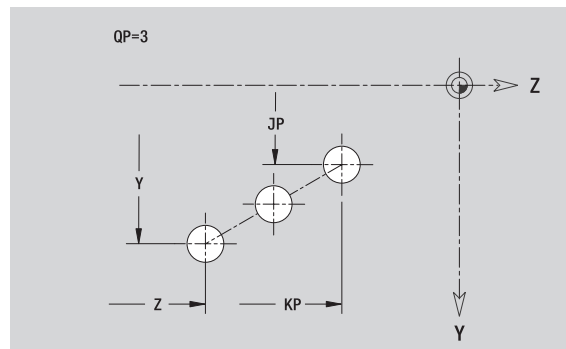

Rond patroon YZ-vlak

Referentiegegevens YZ-vlak

ID	Contournaam
PT	Freesdiepte
C	Spilhoek
XR	Referentiediameter

Parameters patroon




Y, Z	Middelpunt patroon
QP	Aantal patroonpunten
DR	Rotatierichting (default: 0)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ DR=0, zonder EP: opdeling volledige cirkel ■ DR=0, met EP: opdeling op lange cirkelboog ■ DR=0, met EPi: van EPi bepaalt de richting (EPi<0: rechtsom) ■ DR=1, met EP: rechtsom ■ DR=1, met EPi: rechtsom (voorteken van EPi heeft geen betekenis) ■ DR=2, met EP: linksom ■ DR=2, met EPi: linksom (voorteken van EPi heeft geen betekenis)
DP	Patroondiameter
AP	Starthoek (default: 0°)
EP	Eindhoek (geen invoer: er vindt een opdeling van de patroonelementen over 360° plaats)
EPi	Hoek tussen twee figuren
H	Elementpositie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: normaal – figuren worden om het cirkelmiddelpunt geroteerd (rotatie) ■ 1: oorspronkelijke positie – positie van de figuur gerelateerd aan het coördinatensysteem blijft gelijk (translatie)

Parameters van de geselecteerde figuur/boring

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameters Contournaam en Freesdiepte resp. Boordiepte (-1 * BT).
- een G482 met de parameters van het patroon.
- de G-functie en parameters van de figuur/boring.
- een G309.

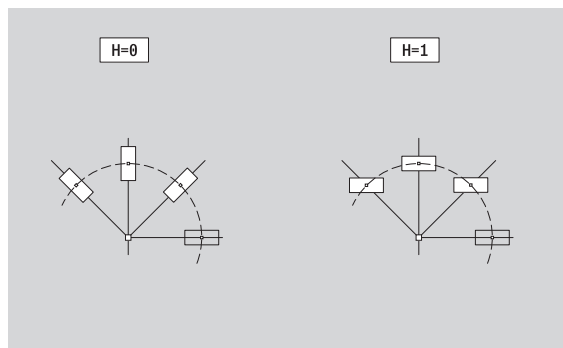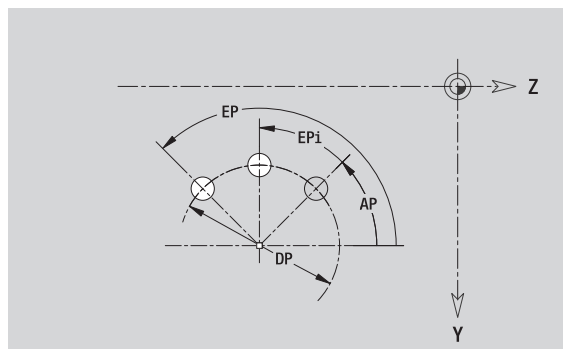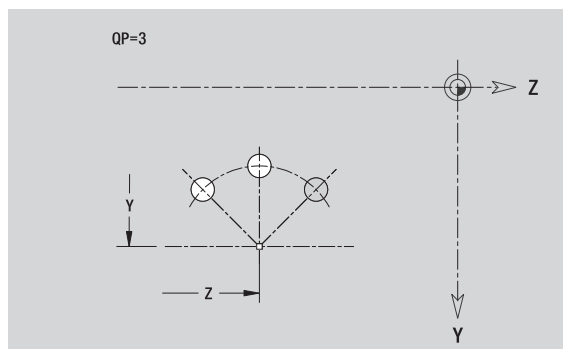

Afzonderlijk vlak YZ-vlak

De functie definieert een vlak in het YZ-vlak.

Referentiegegevens van het afzonderlijke vlak

ID	Contournaam
C	Spilhoek (positiehoek van de loodrechte lijn op het vlak)
XR	Referentiediameter

Parameters van het afzonderlijke vlak

Z	Referentiekant
Ki	Diepte
K	Restdikte
B	Breedte (referentie: referentiemaat ZR)

■ $B < 0$: vlak in negatieve Z-richting



■ $B > 0$: vlak in positieve Z-richting

De omschakeling tussen diepte (Ki) en restdikte (K) gebeurt via softkey (zie tabel rechts).

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameter Contournaam.
- een G386 met de parameters van het afzonderlijke vlak.
- een G309.

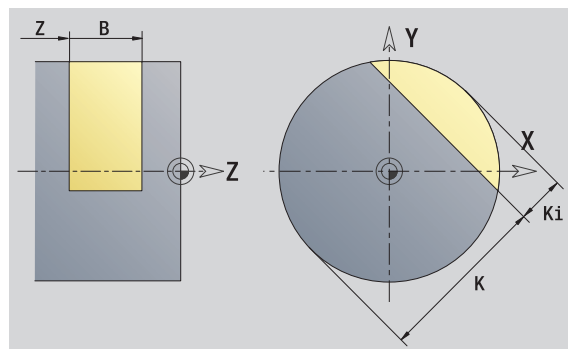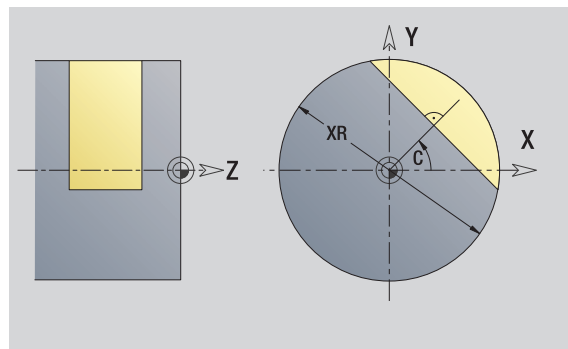

Softkey

Restdikte

Schakelt het veld naar de invoer van de restdikte K om.

Meerzijdige vlakken YZ-vlak

Met de functie worden meerzijdige vlakken in het YZ-vlak vastgelegd.

Referentiegegevens van het veelvlak

ID	Contournaam
C	Spilhoek (positiehoek van de loodrechte lijn op het vlak)
XR	Referentiediameter

Parameters van het veelvlak

Z	Referentiekant
Q	Aantal vlakken ($Q \geq 2$)
K	Sleutelwijdte
Ki	Lengte van zijde
B	Breedte (referentie: referentiemaat ZR)



- $B < 0$: vlak in negatieve Z-richting
- $B > 0$: vlak in positieve Z-richting

De omschakeling tussen lengte van zijde (Ki) en sleutelwijdte (K) gebeurt via softkey (zie tabel rechts).

De **referentiediameter XR** kunt u met de functie "Referentievlak kiezen" vaststellen (zie pagina 428).

ICP genereert:

- de programmeel-aanduiding MANTEL_Y met de parameters Referentiediameter en Spilhoek. Bij geneste contouren komt de programmeel-aanduiding te vervallen.
- een G308 met de parameter Contournaam.
- een G487 met de parameters van het veelvlak.
- een G309.

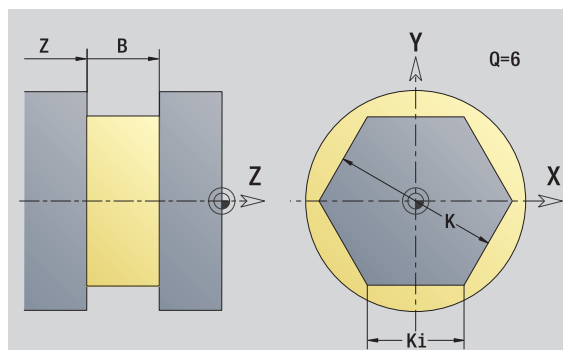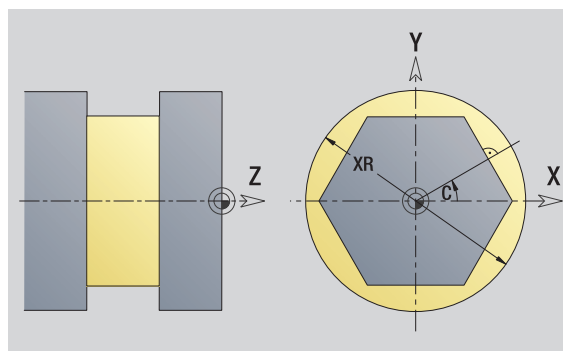

Softkey



Schakelt het veld naar de invoer van de sleutelwijdte K om.

5.16 Bestaande contouren overnemen

Cycluscontouren in smart.Turn integreren

ICP-contouren die voor **cyclusprogramma's** zijn gemaakt, kunt u in smart.Turn laden. ICP converteert deze contouren naar G-functies en integreert deze in het smart.Turn-programma. De contour vormt nu een onderdeel van het smart.Turn-programma.

De ICP-editor houdt rekening met het type contour. Zo kunt u een voor de voorkant gedefinieerde contour alleen laden, als u in smart.Turn de voorkant (C-as) hebt geselecteerd.

ICP-editor activeren.

Contour-
lijst

Softkey **Contourlijst** indrukken. De ICP-editor opent het venster "Selectie ICP-contouren".

Volgende
Best.type

Softkey **Volgende best.type** zolang indrukken, totdat de cycluscontouren worden weergegeven (zie tabel met bestandsextensies rechts).

Bestand selecteren.

Openen

Geselecteerde bestand overnemen.

- **Contour onbewerkt of bewerkt werkstuk:** contour aanvullen of aanpassen, indien noodzakelijk.
- **C-ascontour:** referentiegegevens aanvullen

Extensie	Groep
*.gmi	Te draaien contouren
*.gmr	Contouren onbewerkt werkstuk
*.gms	Te frezen contouren voorkant
*.gmm	Te frezen contouren mantelvlak



DXF-contouren (optie)

Contouren die in DXF-formaat aanwezig zijn, kunt u met de ICP-editor importeren. DXF-contouren kunnen zowel voor het cyclusbetrijf als voor smart.Turn worden gebruikt.

Eisen aan de DXF-contour:

- alleen tweedimensionale elementen
- de contour moet zich op een aparte laag bevinden (zonder maatlijnen, zonder omloopkanten etc.)
- contouren voor de draaibewerking moeten afhankelijk van de opbouw van de draaibank vóór resp. achter de hartlijn liggen
- geen volledige cirkels, geen splines, geen DXF-blokken (macro's), etc.

Contourverwerking tijdens het importeren van DXF-bestanden:

omdat het DXF-formaat fundamenteel verschilt van het ICP-formaat, wordt de contour tijdens het importeren van DXF- naar ICP-formaat geconverteerd. Hierbij worden de volgende wijzigingen uitgevoerd:

- polylijnen worden naar lineaire elementen geconverteerd
- eventuele leemtes tussen contourelementen die < 0,01 mm zijn, worden gesloten
- open contouren worden "van rechts naar links" beschreven (startpunt: rechts)
- startpunt bij gesloten contouren wordt volgens interne regels vastgelegd
- rotatierichting bij gesloten contouren: ccw



ICP-editor activeren.

Contour-
lijst

Softkey **Contourlijst** indrukken. De ICP-editor opent het venster "Selectie ICP-contouren".

Volgende
Best.type

Softkey **Volgend best.type** indrukken totdat de DXF-contouren worden weergegeven (extensie: "*.DXF").

Bestand selecteren.

Openen

Geselecteerde bestand openen.

Volgende
contour


DXF-laag selecteren.

Vorige
contour



Geselecteerde contour overnemen

-
- **Contour onbewerkt of bewerkt werkstuk:** contour aanvullen of aanpassen, indien noodzakelijk.
 - **C- of Y-ascontour:** referentiegegevens aanvullen
-

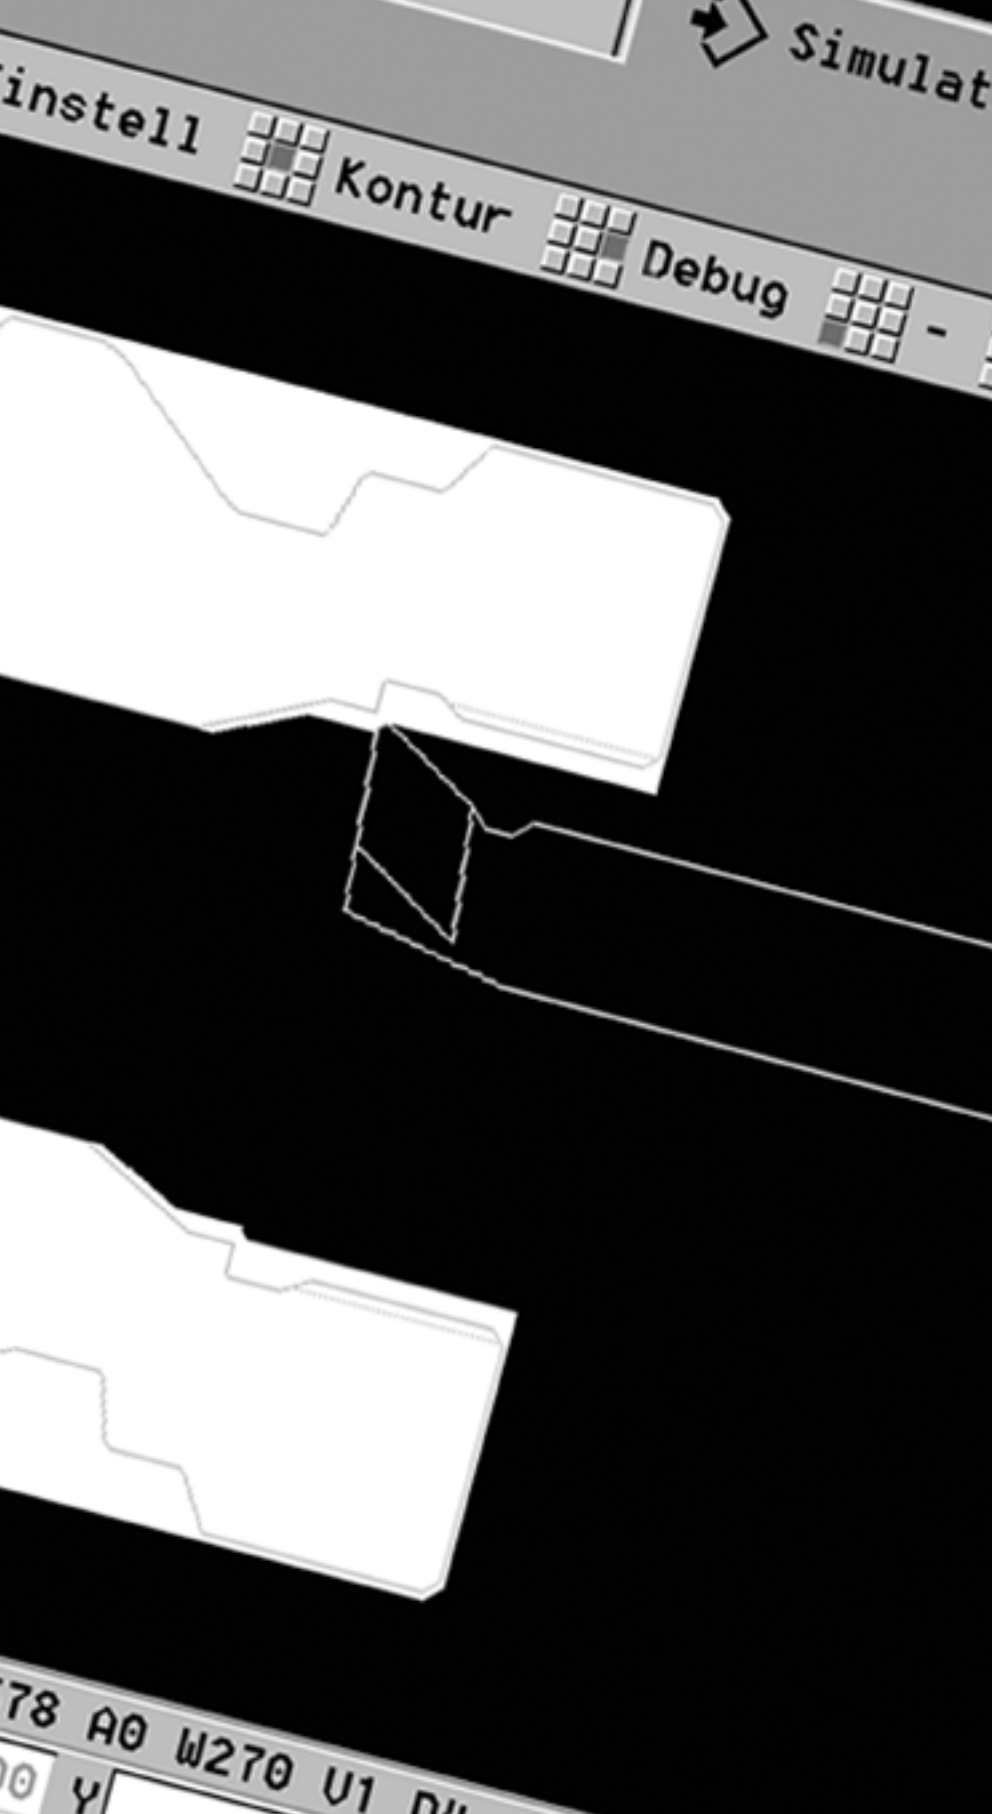

6

Grafische simulatie



6.1 De werkstand Simulatie



Met deze softkey kan de grafische simulatie vanuit de volgende werkstanden worden opgeroepen:

- smart.Turn
- Programma-verloop
- Inleren
- Handbediening (cycli)

Bij het oproepen vanuit smart.Turn opent de simulatie het **grote** simulatievenster en laadt het geselecteerde programma. Indien de simulatie vanuit de machinewerkstanden wordt gestart, wordt het **kleine** simulatievenster of het laatste door de operator geselecteerde venster geopend.

Het grote simulatievenster



- **Menuregel** voor de besturing van de simulatie met het numerieke toetsenblok
- **Simulatievenster:** weergave van de werkstukken en de gereedschapsverplaatsingen. De simulatie ondersteunt de gelijktijdige weergave van meerdere aanzichten in het simulatievenster. Selecteer onder Additionele functies in de vensterselectie de volgende aanzichten:
 - XZ-aanzicht (draaiaanzicht)
 - XC-aanzicht (vooraanzicht)
 - ZC-aanzicht (mantelvlak)
 - YZ-aanzicht (voor bewerkingen met de Y-as)
- **Weergaven:**
 - NC-bronregel
 - NC-regelnummer, positiewaarden en gereedschapsinformatie.
 - Naam van het NC-programma

Het kleine simulatievenster:

- Bij de simulatie van cyclusprogramma's worden de machine-aanzicht en de cyclusdialoog niet overlapt.
- In de werkstand smart.Turn wordt het machine-aanzicht niet overlapt.
- U kunt via de softkey de volgende aanzichten instellen:
 - XZ-aanzicht (draaiaanzicht)
 - XC-aanzicht (voorkantaanzicht)
 - ZC-aanzicht (mantelvlakuitslag)




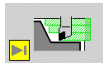

In de werkstanden Programma-verloop, Inleren en Handbediening start de simulatie automatisch met het actuele programma. In smart.Turn wordt alleen het programma geladen. De start van de simulatie vindt plaats via de softkey.

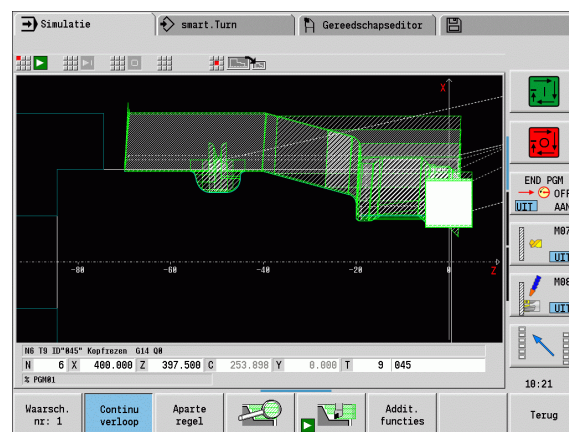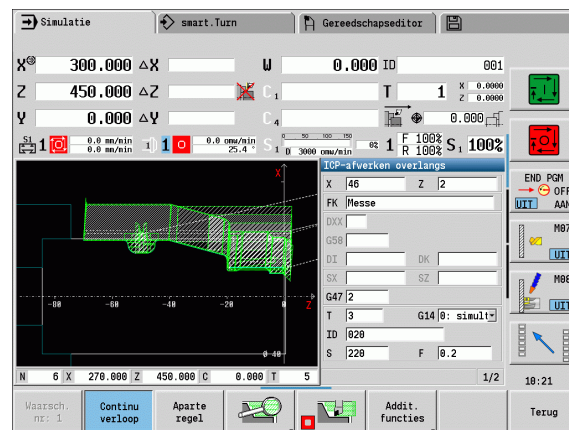




Bediening van de simulatie

De simulatie wordt in alle bedrijfstoestanden met softkeys bediend. Bovendien is bediening met de menutoetsen (numerieke toetsen) mogelijk, ook in het "kleine simulatievenster", als de menuregel **niet zichtbaar** is.


Starten en stoppen met softkeys

	Start de simulatie vanaf het begin. De softkey verandert van symbool en dient afhankelijk van de toestand ook voor het stoppen en voortzetten van de simulatie.
	Gaat verder met een gestopte simulatie (werkstand Aparte regel).
	De softkey geeft aan dat de simulatie op dit moment wordt uitgevoerd. Door de softkey te bedienen, wordt de simulatie gestopt.


Starten en stoppen met menutoetsen

	Start de simulatie vanaf het begin.
	Gaat verder met een gestopte simulatie (werkstand Aparte regel).
	De toets geeft aan dat de simulatie op dit moment wordt uitgevoerd. Door bediening van de toets kan de simulatie worden gestopt.


Groot en klein simulatievenster


	► Dit menu-item schakelt om tussen het kleine en het grote simulatievenster, ook als de menuregel niet zichtbaar is.
---	---

3D-weergave in Smart.Turn

	► Dit menu-item schakelt om naar 3D-weergave.
---	---

Met de overige menu-items en de in de tabel opgenomen softkeys kunt u het verloop van de simulatie beïnvloeden, de loop activeren of met de additionele functies instellingen voor de simulatie uitvoeren.

	<ul style="list-style-type: none"> U kunt u de simulatie met de numerieke toetsen bedienen, ook als de menuregel niet zichtbaar is. Met de nummertoes [5] kunt u in de machinewerkstanden omschakelen tussen het kleine en het grote simulatievenster.
---	--

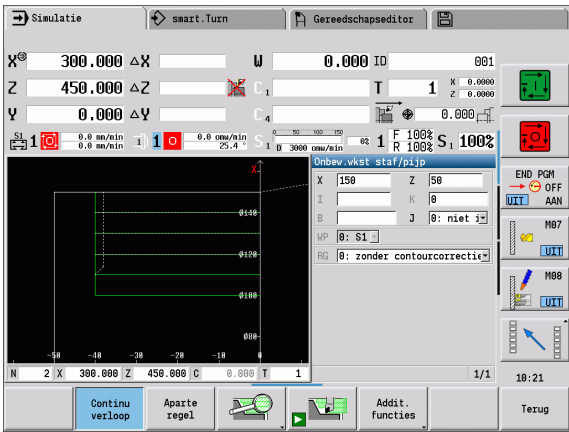

Softkeys bij actief simulatievenster

	Waarschuwingen oproepen. Indien de interpreter tijdens de simulatie waarschuwingen geeft (bijv. "Restmateriaal blijft staan..."), wordt de softkey geactiveerd en wordt het aantal waarschuwingen medegedeeld. Bij bediening van de softkey worden de waarschuwingen achtereenvolgens weergegeven.
	In de werkstand "Continu verloop" worden in de werkstand Programma-verloop alle cycli van het programma zonder onderbreking gesimuleerd.
	In de werkstand "Aparte regel" stopt de simulatie na elke verplaatsing (basisregel).
	Opent het softkeymenu van de "loop" en geeft het loepkader weer (zie "Beeldschermdetail aanpassen" op pagina 495).
	Schakelt het menu en de softkeybalk om naar de "additionele functies".






- In de machinewerkstanden werkt de softkey **Aparte regel** ook voor het automatische bedrijf.
- In de machinewerkstanden kan het automatische programma-verloop direct vanuit de simulatie worden gestart met **Cyclus aan**.

De additionele functies

De **additionele functies** kunt u gebruiken om simulatievensters te selecteren, de baanweergave te beïnvloeden of de tijdberekening op te roepen.

De tabellen bevatten een overzicht van de functies van het menu en van de softkeys.

Overzicht menu "Additionele functies"	
	Simulatievenster selecteren (zie "Simulatievenster" op pagina 489).
	Zoeken naar startregel activeren (zie "Simulatie met startregel" op pagina 497).
	Tijdberekening oproepen (zie "Tijdberekening" op pagina 499).
	Schakelt om tussen het grote en het kleine simulatievenster (zie "Bediening van de simulatie" op pagina 487).
	Schakelt om tussen weergave van één en van meer vensters (zie "Weergave van meerdere vensters" op pagina 490).
	Contour opslaan (zie "Contour opslaan" op pagina 500).

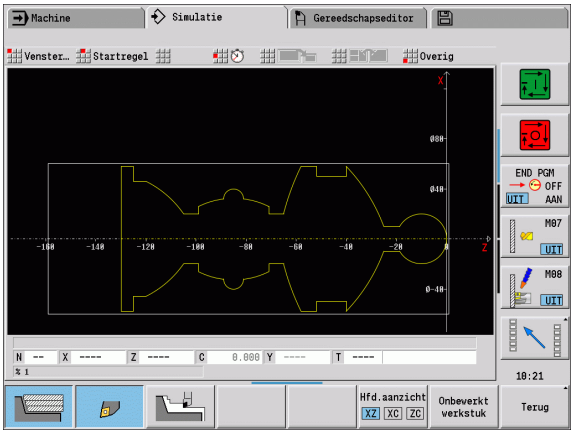

Softkeys additionele functies	
	Schakelt om tussen lijnweergave en snijspoorweergave.
	Schakelt om tussen lichtpuntweergave en snijkantweergave.
	Activeert de weergave van de veeggrafiek.
	Aanzicht selecteren
	Verplaatst de "focus" naar het volgende venster (zie "Weergave van meerdere vensters" op pagina 490).



6.2 Simulatievenster



Aanzichten instellen

Met de hieronder beschreven simulatievensters controleert u niet alleen de draaibewerking maar ook de boor- en freesbewerkingen.

- **XZ-aanzicht (draaiaanzicht):** de te draaien contour wordt in het XZ-coördinatensysteem weergegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met het geconfigureerde coördinatensysteem (gereedschapshouder voor/achter de hartlijn, verticale draaibank).
- **XC-aanzicht (vooraanzicht):** als coördinatensysteem wordt een cartesiaans systeem met de asaanduidingen **XK** (horizontaal) en **YK** (verticaal) weergegeven. De hoekpositie $C=0^\circ$ bevindt zich op de XK-as, de positieve rotatierichting is tegen de klok in.
- **ZC-aanzicht (mantelvlak):** de weergave van contouren en verplaatsingen is gebaseerd op de positie op de "manteluitslag" en de Z-coördinaten. De bovenste/onderste lijnen van dit "werkstuk" komen overeen met de hoekpositie $C=-180^\circ/+180^\circ$. Alle boor- en freesbewerkingen worden binnen het bereik -180° tot $+180^\circ$ weergegeven.
- **Cyclus- of DIN-programma met definitie van het onbewerkte werkstuk:** basis voor de "werkstukuitslag" zijn de maten van het geprogrammeerde onbewerkte werkstuk.
- **Cyclus- of DIN-programma zonder definitie van het onbewerkte werkstuk:** basis voor de "werkstukuitslag" zijn de maten van het "Standaard-Onbewerkt werkstuk" (User-Parameter: "Simulatie \> Vastleggen van de (standaard-) grootte van het onbewerkte werkstuk").
- **Afzonderlijke cyclus of Inleren:** basis voor de "werkstukuitslag" is het gedeelte van het werkstuk waarmee deze cyclus wordt beschreven (de Z-vergroting en begrenzdiameter X).
- **YZ-aanzicht (zijaanzicht):** de contour en verplaatsing worden in het YZ-vlak weergegeven. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de Y- en Z-coördinaten, niet met de spilpositie.



Voorkant- en mantelvensters werken met een "vaste" spilpositie. Wanneer het werkstuk op de draaibank wordt bewerkt, zorgt de simulatie voor beweging van het gereedschap.

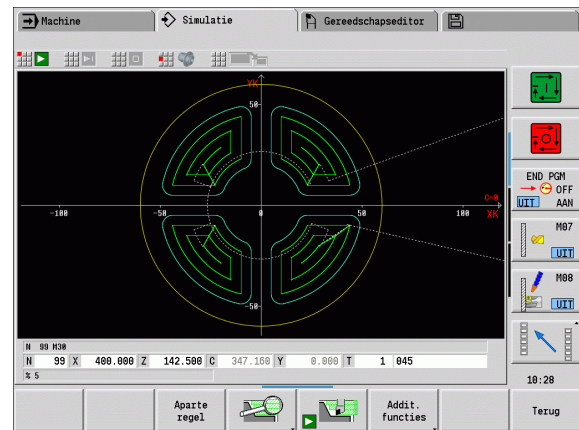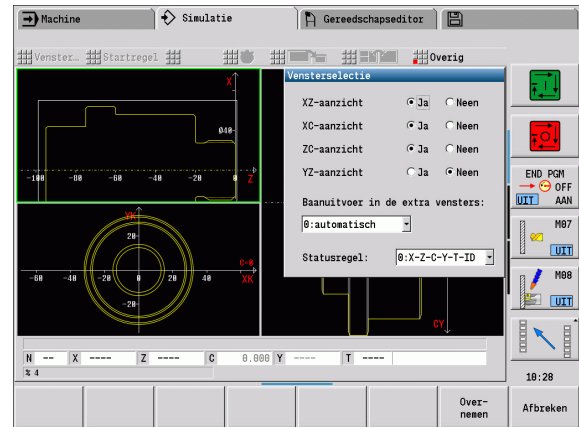

Weergave van één venster

Weergave van één venster

In het kleine simulatievenster wordt slechts één aanzicht weergegeven. U kunt van aanzicht wisselen met de softkey **Hfd. aanzicht**. Deze softkey kunt u ook gebruiken als slechts één aanzicht in het grote simulatievenster is ingesteld.

Bij cyclusprogramma's kan het voor- of mantelaanzicht alleen worden geactiveerd als in het programma de C-as wordt gebruikt.

Softkey Hoofdaanzicht


Hfd. aanzicht
XZ XC ZC

Aanzicht selecteren:

- Draaiaanzicht XZ
- Vooraanzicht XC
- Mantelvlak ZC

Weergave van meerdere vensters

Weergave van meerdere vensters activeren (is alleen in het grote simulatievenster mogelijk):

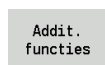

- Menuregel omschakelen naar "Addit. functies"



- Menu-item "Venster" selecteren (in het grote simulatievenster)

- Gewenste venstercombinatie instellen
- Baanuitvoer in de extra vensters instellen

Baanweergave in de extra vensters: het voorkant- en mantelvenster alsmede het YZ-aanzicht gelden als "extra vensters". Wanneer de simulatie verplaatsingen in deze vensters weergeeft, is afhankelijk van de volgende instelling:

- **Automatisch:** de simulatie geeft verplaatsingen weer als de C-as naar binnen gezwenkt is, resp. een G17 of G19 is uitgevoerd. De uitvoer van de verplaatsingen wordt gestopt door een functie G18 of het uitzwenken van de C-as.
- **Altijd:** de simulatie geeft elke verplaatsing in alle simulatievensters weer.

Bij de weergave van meerdere vensters is een venster met een groen kader gemarkeerd. Dit venster heeft de "focus", d.w.z. dat loepinstellingen en andere functies invloed hebben op dit venster.

"Focus" omschakelen:



- Softkey (of de GOTO-toets) net zo vaak indrukken totdat de focus in het gewenste venster staat.

Omschakelen tussen weergave van één en van meer vensters:



- Menu-item (of de toets Decimale punt) selecteren, om van de weergave van meerdere vensters om te schakelen naar de weergave van één venster. Hierbij wordt het venster met het groene kader als enig aanzicht weergegeven.



- Als u opnieuw op het menu-item (of de toets Decimale punt) drukt, schakelt u terug naar de weergave van meerdere vensters.

6.3 Aanzichten

 
Baanweergave

Spoedgangbanen worden met een witte stippellijn weergegeven.

Voedingsbanen worden afhankelijk van de softkey-instelling als lijn of als "snijspoor" weergegeven:

- **Lijnweergave:** een ononderbroken lijn geeft de baan van de theoretische gereedschapspunt aan. De lijnweergave is heel geschikt om de snede-opdeling snel te bekijken. Ze is echter minder geschikt voor een nauwkeurige controle van de contour, omdat de baan van de theoretische gereedschapspunt niet overeenkomt met de werkstukcontour. Deze "vertekening" wordt door middel van snijkantradiuscorrectie gecompenseerd.
- **Snijspoorweergave:** de simulatie geeft het vlak dat door het "snijdende gedeelte" van het gereedschap wordt gepasseerd, gearceerd weer. Dit betekent dat u het verspaande gedeelte ziet, waarbij rekening wordt gehouden met de exacte snijkantgeometrie (snijkantradius, snijkantbreedte, snijkantpositie, etc.). U kunt zo tijdens de simulatie controleren of er materiaal achterblijft, of de contour wordt beschadigd en of overlappingen te groot zijn. De snijspoorweergave is met name interessant bij steek-/boorbewerkingen en bij de bewerking van afschuiningen, omdat hier de gereedschapsvorm bepalend is voor het resultaat.



Snijspoorweergave activeren:



- Als de softkey is geactiveerd, worden de verplaatsingen als "snijspoor" weergegeven.



U kunt de simulatiesnelheid beïnvloeden met de user parameter "Simulatie/Algemene instellingen/Baanvertraging".

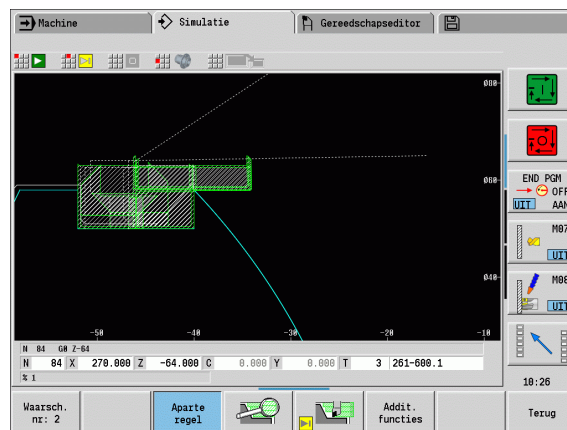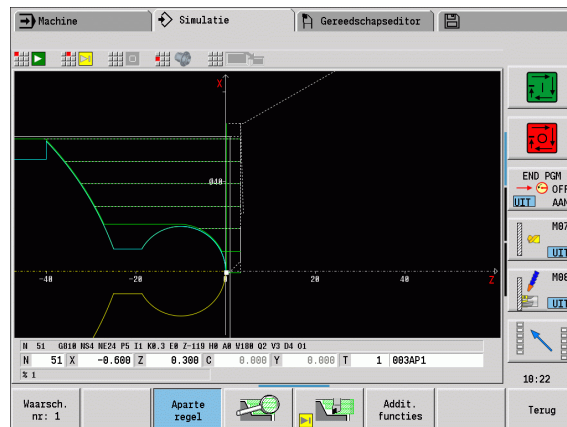

Gereedschapsweergave

U kunt met de softkey instellen of de snijkant van het gereedschap of het "lichtpunt" wordt weergegeven (zie tabel rechts):

- De **snijkant van het gereedschap** wordt met correcte hoeken en snijradius weergegeven, zoals gedefinieerd in de gereedschapsdatabase.
- **Lichtpunt:** op de actuele geprogrammeerde positie wordt een wit vierkant (lichtpunt) weergegeven. Het lichtpunt wordt op de positie van de virtuele snijkanthoek weergegeven.

Gereedschapshouder in de simulatie weergeven

De besturing kan niet alleen de snijkant van het gereedschap weergeven, maar ook de bijbehorende gereedschapshouder met de bijbehorende afmetingen. Voorwaarde hiervoor is:

- Nieuwe gereedschapshouder in de houder-editor aanmaken of een bestaande houder selecteren
- Gereedschapshouder met de vereiste parameters (types, afmetingen en positie) beschrijven
- Aan het gereedschap moet de juiste gereedschapshouder worden toegewezen (HID)

Weergave van veeggrafiek

De weergave van de veeggrafiek toont het onbewerkte werkstuk als "gevuld vlak". Als de snijkant van het gereedschap door het onbewerkte werkstuk heen gaat, wordt het door het gereedschap bestreken gedeelte van het onbewerkte werkstuk uitgedomd.


De weergave van de veeggrafiek toont alle verplaatsingen, rekening houdend met de geprogrammeerde snelheid. De weergave van de veeggrafiek is alleen in het draaiaanzicht (XZ) beschikbaar. Deze simulatievorm kunt u activeren met de softkey (zie tabel rechts).



De simulatiesnelheid in de weergave van de veeggrafiek kan door middel van de in de tabel rechts getoonde toetsen worden beïnvloed.

Softkeys voor additionele functies

	Schakelt om tussen lijnweergave en snijspoorweergave.
	Schakelt om tussen lichtpuntweergave en snijkantweergave.

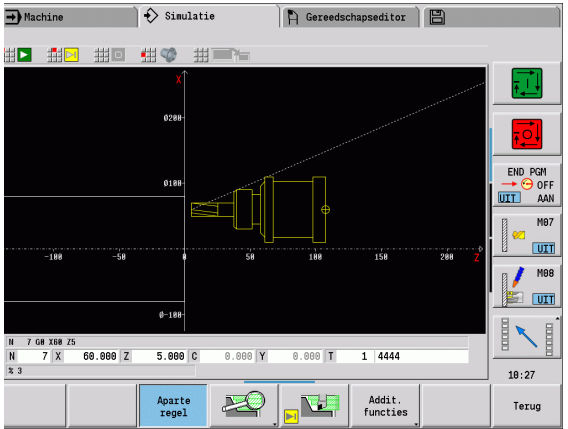

Softkeys voor additionele functies

	Activeert de weergave van de veeggrafiek.
--	---

Menu-indeling voor weergave van veeggrafiek

	Weergave van veeggrafiek vertragen.
	Weergave van veeggrafiek in de geprogrammeerde voeding.
	Weergave van veeggrafiek versnellen.



3D-weergave



- Via het menu-item **3D-weergave** wordt geschakeld naar een perspectiefaanzicht en wordt het geprogrammeerde bewerkte werkstuk getoond.

Met de 3D-weergave kunnen onbewerkte en bewerkte werkstukken met alle draaibewerkingen, te frezen contouren, boringen en schroefdraad worden weergegeven als volumemodel. Gezwenkte Y-vlakken en daaraan gerelateerde bewerkingen zoals kamers of patronen worden door de CNC PILOT ook correct weergegeven.

De CNC PILOT geeft freescontouren afhankelijk van de parameter **HC: boor/freesattribuut** uit **G308** weer. Wanneer u in deze parameter de waarden contourfreesen, kamerfreesen of vlakfreesen hebt geselecteerd, toont de grafiek de desbetreffende 3D-elementen. Bij andere of ontbrekende waarden van de parameter **HC** toont de besturing de beschreven freescontour als ononderbroken blauwe lijn.

De CNC PILOT toont elementen die niet kunnen worden berekend als oranje lijn, bijv. een open freescontour als kamer geprogrammeerd.

Met de softkeys en de menufuncties beïnvloedt u de weergave van het werkstuk.






Onafhankelijk van de bewerking in het NC-programma toont de grafiek de in het programmadeel **BEWERKT WERKSTUK** geprogrammeerde contour van het bewerkte werkstuk.

U kunt de berekening van de 3D-weergave annuleren door op de **ESC**-toets of de softkey **Annuleren** te drukken.

Testmodus

Met de testmodus controleert u boringen en freescontouren, bijv. op verkeerde positionering.

In de testmodus geeft de CNC PILOT te draaien contouren grijs en boor- en freescontouren geel weer. Voor een beter overzicht toont de besturing alle contouren transparant.

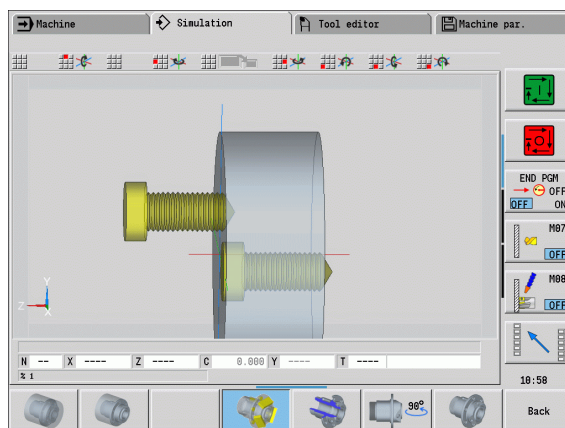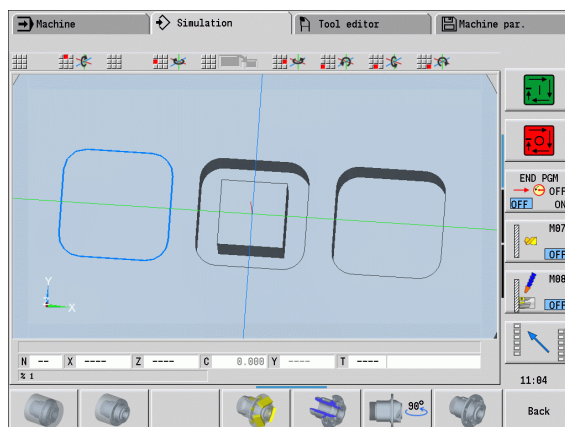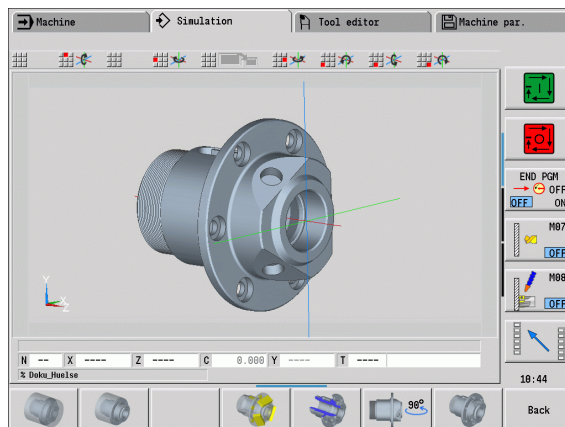

3D-weergave met de menufuncties roteren

Met de menufuncties roteert u de grafiek om de weergegeven assen (zie tabel rechts). Via de softkey "Perspectiefaanzicht" wordt de grafische weergave teruggeplaatst in de uitgangspositie.

3D-weergave met de muis roteren en verschuiven

Met ingedrukte rechtermuisknop kunt u het weergegeven werkstuk naar wens verschuiven.







Wanneer u de linkermuisknop ingedrukt houdt, hebt u de volgende mogelijkheden:

- Verticale beweging in het simulatievenster: werkstuk naar voren of achterover kantelen
- Horizontale beweging in het simulatievenster: werkstuk horizontaal om de eigen as roteren
- Verticale of horizontale beweging aan de rand van het simulatievenster (grijze balk): werkstuk rechtsom of linksom roteren
- Beweging in een willekeurige richting: werkstuk in een willekeurige richting roteren.

Softkeys voor 3D-weergave

	Bewerkt werkstuk en geprogrammeerd onbewerkt werkstuk weergeven.
	Bewerkt werkstuk en gecorrigeerd onbewerkt werkstuk weergeven.
	Testmodus in- en uitschakelen.
	Snedeweergave selecteren.
	Zijaanzicht selecteren. Zijaanzicht 90° roteren.
	Perspectiefaanzicht selecteren.

  Menu-indeling voor 3D-weergave

 	Grafiek achterover kantelen.
	Grafiek in pijlrichting horizontaal draaien.
	Grafiek in pijlrichting horizontaal draaien.
	Grafiek linksom roteren.
	Grafiek naar voren kantelen.
	Grafiek rechtsom roteren.



6.4 De loop

Beeldschermdetail aanpassen



Met deze softkey activeert u de "loop". Met de loopfunctie kan het zichtbare beeldschermdetail in het simulatievenster worden gewijzigd. Behalve de softkeys kunt u de **cursor-toetsen** evenals de **PgDn-** en **PgUp-toets** gebruiken voor het wijzigen van het beeldschermdetail.

Bij cyclusprogramma's en wanneer een programma voor de eerste keer wordt gestart, kiest de CNC PILOT het beeldschermdetail automatisch. Wanneer de simulatie opnieuw met hetzelfde smart.Turn-programma wordt opgeroepen, wordt het laatst actieve beeldschermdetail gebruikt.

Bij de weergave van meerdere vensters heeft de loop invloed op het venster met het groene kader.

Wijziging van het beeldschermdetail met toetsen

- U kunt het zichtbare beeldschermdetail wijzigen zonder het loepmenu te openen, met de volgende toetsen:

Toetsen voor het wijzigen van het beeldschermdetail




De cursor-toetsen verschuiven het werkstuk in pijlrichting.



Verkleint het weergegeven werkstuk (zoom -).



Vergroot het weergegeven werkstuk (zoom +).

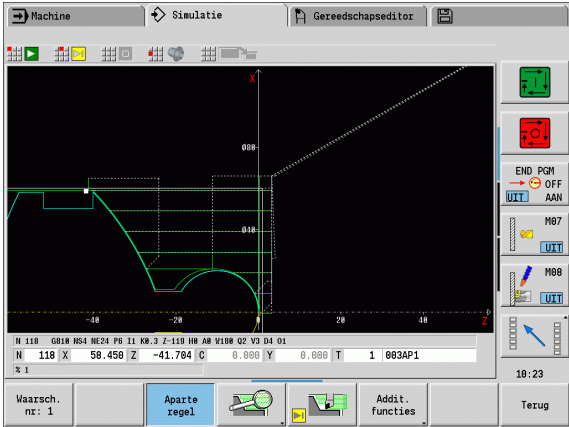

Softkeys in de loopfunctie

Banen
wissen

- Wist alle reeds getekende verplaatsingen.
- Als de correctie van het onbewerkte werkstuk actief is, wordt het onbewerkte werkstuk gecorrigeerd en opnieuw getekend.
- Sluit het loepmenu.

Aanzicht
uitbreid

Vergroot het zichtbare beeldschermdetail direct (Zoom -).

Loep uit

Schakelt terug naar het standaard beeldschermdetail en sluit het loepmenu.

Laatste
loop

Keert terug naar het laatst geselecteerde beeldschermdetail.

Over-
nemen

Neemt het met de rode rechthoek gemarkeerde gedeelte als nieuw beeldschermdetail over en sluit het loepmenu.

Terug

Sluit het loepmenu zonder het beeldschermdetail te wijzigen.



Wijziging van het beeldschermdetail met het loepmenu

- Als het loepmenu is geselecteerd, wordt er een rode rechthoek in het simulatievenster weergegeven. Deze rode rechthoek toont het zoomgebied dat door de softkey **Overnemen** of de toets **Enter** wordt overgenomen. De grootte en positie van deze rechthoek kan met de volgende toetsen worden gewijzigd:

Toetsen voor het wijzigen van de rode rechthoek



De cursortoetsen verschuiven de rode rechthoek in pijlrichting.



Verkleint de rode rechthoek.



Vergroot de rode rechthoek.


6.5 Simulatie met startregel

Standaardregel bij smart.Turn-programma's


smart.Turn-programma's worden altijd vanaf het begin gesimuleerd – ongeacht op welke programmapositie de cursor staat. Als u de "startregel" gebruikt, onderdrukt de simulatie alle uitvoer tot aan de startregel. Als de simulatie op deze positie is aangekomen, wordt het onbewerkte werkstuk, indien aanwezig, gecorrigeerd en getekend.

Vanaf de startregel tekent de simulatie weer de verplaatsingen.

 
Zoeken naar startregel activeren:

- 


Addit. functies

► Menuregel omschakelen naar "Addit. functies"
- 


Startregel

► Menu-item "Startregel" selecteren.
- 


Overnemen

► Nummer van de startregel invoeren – vervolgens startregel aan de simulatie doorgeven
- 

Terug

► Terug naar het hoofdmenu van de simulatie
- 

Simulatie starten


► Simulatie starten – de CNC PILOT simuleert het NC-programma tot aan de startregel, voert de correctie van het onbewerkte werkstuk uit en stopt op deze positie
- 

Simulatie voortzetten

► Simulatie voortzetten

Het regelnummer van de startregel wordt in de onderste regel van het weergaveveld getoond. Zolang de simulatie naar de startregel zoekt, zijn het veld van de startregel en het regelnummer in de weergave geel gemarkeerd.

Zoeken naar startregel blijft ingeschakeld, ook als u de simulatie onderbreekt. Als u de simulatie na een onderbreking opnieuw start, stopt deze bij de programmadeel-aanduiding BEWERKING. U hebt nu de mogelijkheid om instellingen te wijzigen alvorens de simulatie voort te zetten.

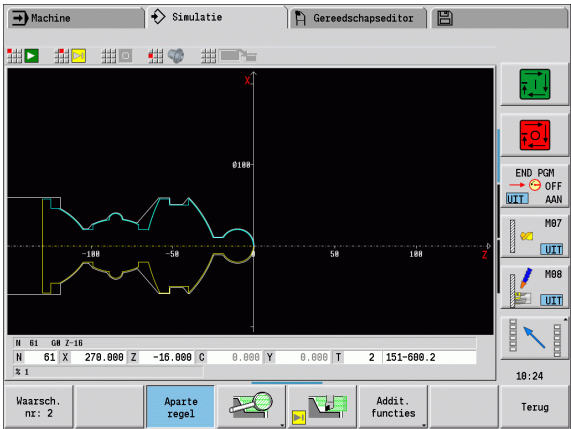

Softkeys van de functie "Startregel"

Actuele regel	Neemt het NC-regelnummer van de weergave als startregel over.
uitschak.	Zoeken naar startregel uitschakelen.
Overnemen	Gedefinieerde startregel overnemen en zoeken naar startregel activeren.
Afbreken	Zoeken naar startregel afbreken.



Startregel bij cyclusprogramma's

Bij cyclusprogramma's plaatst u eerst de cursor op een cyclus en roept u vervolgens de simulatie op. De simulatie begint met deze cyclus. Alle voorafgaande cycli worden genegeerd.

Het menu-item **Startregel1** is bij cyclusprogramma's gedeactiveerd.

6.6 Tijdberekening

Bewerkingstijden weergeven

Tijdens de simulatie worden de hoofd- en bijkomende tijden berekend. De tabel "Tijdberekening" toont de hoofd-, bijkomende en totaal tijden (groen: hoofdtijden; geel: bijkomende tijden). Bij cyclusprogramma's wordt elke cyclus in een regel weergegeven. Bij DIN-programma's betekent elke regel in deze tabel dat er nieuw gereedschap wordt ingezet (de T-oproep is maatgevend).

Wanneer meer tijden zijn ingevoerd dan op de regels van een beeldscherm pagina kunnen worden getoond, kunt u met de **cursor-toetsen** en de **PgUp-/PgDn-toets** meer tijdinformatie oproepen.


Oproep van de bewerkingstijden:

Addit.
functies

► Menuregel omschakelen naar "Addit. functies"



► "Tijdberekening" oproepen

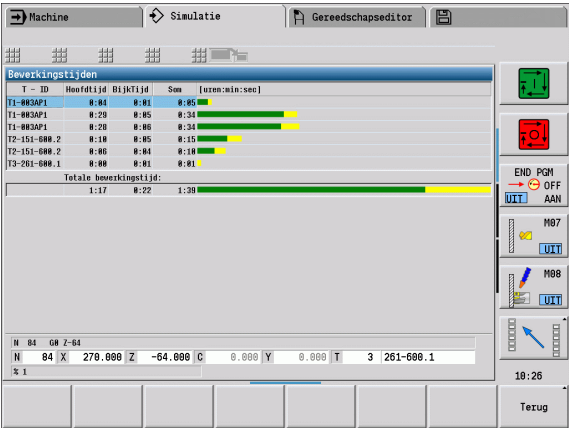

6.7 Contour opslaan

Gemaakte contour in de simulatie opslaan

U kunt een in de simulatie gemaakte contour opslaan en deze in smart.Turn inlezen. De contour van het onbewerkte en bewerkte werkstuk die bij de simulatie is gemaakt, leest u in smart.Turn in. Selecteer hiervoor in het menu "ICP" de functie "Contour invoegen".

Voorbeeld: u beschrijft het onbewerkte en bewerkte werkstuk en simuleert de bewerking van de eerste opspanning. U slaat dan de bewerkte contour op en gebruikt deze voor de tweede opspanning.


Bij het "maken van de contour" wordt bij de simulatie het volgende opgeslagen:


- ONBEWERKT WERKSTUK: de gesimuleerde fabricagetoestand van de contour
- BEWERKT WERKSTUK: het geprogrammeerde bewerkte werkstuk

De simulatie houdt rekening met een verschuiving van het werkstuknulpunt en/of een spiegeling van het werkstuk.


Contour opslaan:

- Addit. functies

 ▶ Softkey "Additionele functies" selecteren
- 

 ▶ Menu "Overig" selecteren
- 

 ▶ Menu "Contour opslaan" selecteren
- ▶ De besturing opent een dialoogbox waarin u de volgende invoervelden kunt definiëren:
 - Eenheid: contourbeschrijving metrisch of inch
 - Verschuiving: verschuiving van het werkstuknulpunt
 - Spiegeling: contouren spiegelen/niet spiegelen

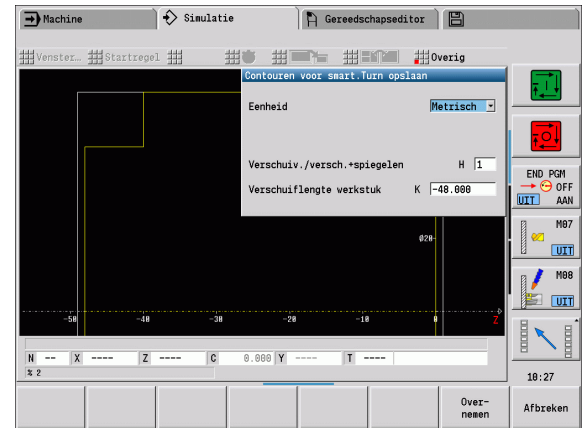



7

**Gereedschaps- en
technologie-database**



7.1 Gereedschapsdatabase

Zoals gebruikelijk is, worden de coördinaten van de contouren overeenkomstig de maten van het werkstuk in de productietekening geprogrammeerd. U moet de lengtematen, snijkantradius, instelhoek en andere gereedschapsmaten invoeren, zodat de CNC PILOT de sledebaan kan berekenen, de snijkantradiuscompensatie kan uitvoeren en de snede-opdelingen kan bepalen.

De CNC PILOT slaat max. 250 gereedschapsrecords (optioneel 999) op, waarbij elke gereedschapsrecord wordt aangeduid met een ID-nummer (naam). In de gereedschapslijst ziet u het maximumaantal gereedschapsrecords en het aantal gevonden records. Met behulp van een aanvullende gereedschapsbeschrijving kunnen de gegevens gemakkelijk worden teruggevonden.

In de werkstand Machine hebt u de beschikking over functies om de gereedschapslengtematen te bepalen (zie "Gereedschappen opmeten" op pagina 104).


 
 
 
 
 




De slijtagecorrecties worden apart bijgehouden. Hiervoor kunt u op elk moment, ook tijdens de programma-uitvoering, correctiewaarden invoeren.


U kunt aan de gereedschappen **een snijmateriaal** toewijzen, waarmee toegang tot de technologiedatabase (voeding, snijsnelheid) mogelijk is. Dit vergemakkelijkt uw werkzaamheden, omdat u de snijwaarden slechts één keer hoeft te bepalen en in te voeren.


 
 

 





Gereedschapstypen

Boren, nabewerkings- en steekgereedschap etc. zijn zeer verschillend van vorm. Daarom zijn de referentiepunten voor het bepalen van de lengtematen en overige gereedschapsgegevens verschillend.

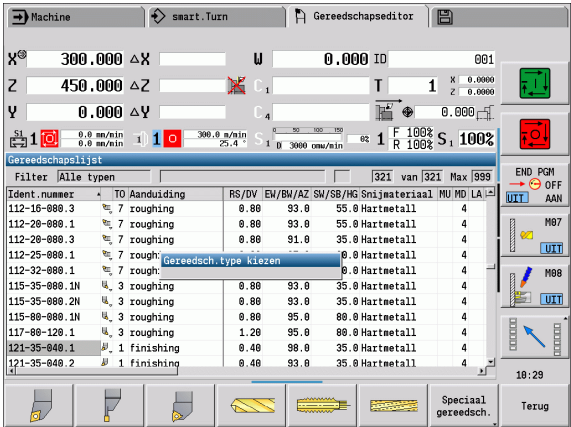De volgende tabel bevat een overzicht van de gereedschapstypen.

Gereedschapstypen		Gereedschapstypen	
	Standaard draaigereedschap (Pagina 521) <ul style="list-style-type: none"> ■ Voorbewerkingsgereedschap ■ Nabewerkingsgereedschap 		■ NC-aanboorbeitels (Pagina 525)
	■ Halfronde snijbeitels (Pagina 521)		■ Centerboren (Pagina 526)
	Steekgereedschap (Pagina 522) <ul style="list-style-type: none"> ■ Instekgereedschap ■ Afstekgereedschap ■ Steekdraaigereedschap 		■ Verzinkboren (Pagina 527)
	■ Soevereinboren (Pagina 528)		■ Soevereinboren (Pagina 528)
	■ Draadsnijgereedschap (Pagina 523)		■ Standaard freesgereedschap (Pagina 530)



Gereedschapstypen		Gereedschapstypen	
	■ Spiraalboren (Pagina 524)		■ Draadfrezen (Pagina 531)
	■ Snijplaatboren (Pagina 524)		■ Hoekfrezen (Pagina 532)
	■ Draadtappen (Pagina 529)		■ Freesstiften (Pagina 533)
	■ Kartelgereedschap (Pagina 533)		■ Meettasters (Pagina 535)
	■ Aanslaggereedschap (Pagina 536)		■ Grijpers (Pagina 537)


Multigereedschappen

Een gereedschap met meerdere snijkanten of met meerdere referentiepunten wordt een multigereedschap genoemd. Hierbij wordt voor elke snijkant resp. voor elk referentiepunt een record aangemaakt. Aansluitend worden alle records van het multigereedschap "gekoppeld" (zie "Multigereedschap bewerken" op pagina 509).

In de gereedschapslijst wordt in kolom "MU" voor elke record van een multigereedschap de positie binnen de multigereedschapsgroep aangegeven. De telling begint bij "0".

Multigereedschappen worden met alle snijkanten resp. referentiepunten in de revolvartabel aangegeven.

De afbeelding rechts toont een gereedschap met twee referentiepunten.

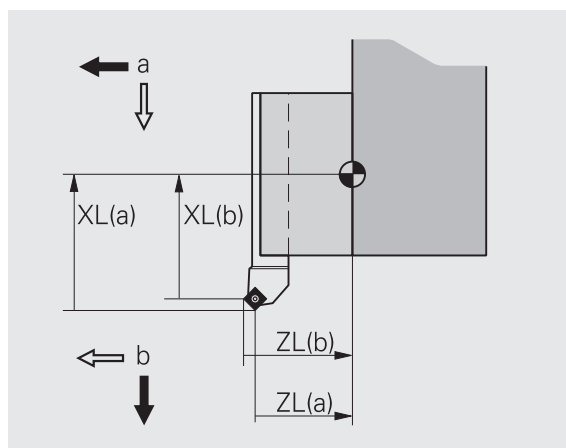

Standtijdbeheer gereedschappen

De CNC PILOT onthoudt de gebruiksduur van gereedschap (tijd gedurende welke het gereedschap met voedingssnelheid wordt verplaatst) of telt het aantal met het gereedschap geproduceerde delen. Dat is het uitgangspunt voor het standtijdbeheer van gereedschappen.

Als de standtijd van een gereedschap is verstreken of het aantal stuks is bereikt, stelt het systeem **de diagnosebit 1** in. Hiermee volgt er vóór de volgende oproep van het gereedschap een foutmelding en wordt de programma-uitvoering gestopt wanneer er geen omwisselgereedschap beschikbaar is.

Het werkstuk dat in bewerking is, kan met NC-start worden afgemaakt.

7.2 Gereedschapseditor

Gereedschapslijst sorteren en filteren

In de gereedschapstabel toont de CNC PILOT belangrijke parameters en de gereedschapsbeschrijvingen. Aan de hand van de geschetste gereedschapspunt herkent u het gereedschapstype en de gereedschapsoriëntatie.

U navigeert met de **cursortoetsen** en **PgUp/PgDn** binnen de gereedschapslijst en kunt op die manier de items bekijken.

Uitsluitend items van één gereedschapstype weergeven

- Ger. sch. - type
 - Softkey indrukken en gereedschapstype in de volgende softkeybalken selecteren.
- De CNC PILOT maakt een lijst waarin uitsluitend gereedschappen van het gewenste type worden weergegeven.

Gereedschapslijst filteren

More filters

Softkey **Meer filters** indrukken.

Filter orientatn.

Softkey **Filter oriënt.** indrukken. De CNC PILOT verandert de weergave tussen gereedschappen met de geselecteerde oriëntatie.

Filter Belegung

Softkey **Filter bezetting** indrukken. De CNC PILOT schakelt om tussen gereedschappen in de gereedschapshouder (revolver) en vrije gereedschappen.



Filter details

Softkey **Filter details** indrukken. De CNC PILOT toont een apart venster met de mogelijke selectiecriteria.

Filtercriteria definiëren.

OK

Softkey **OK** indrukken.

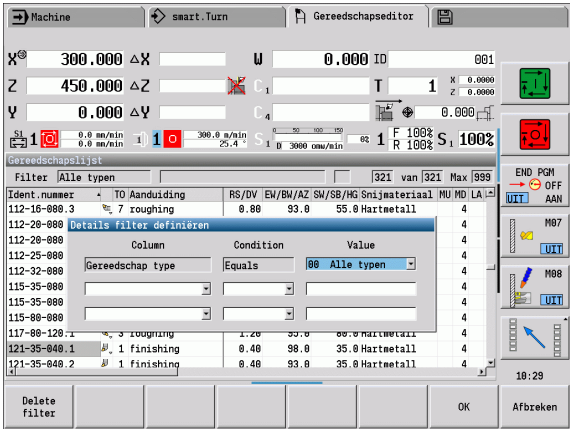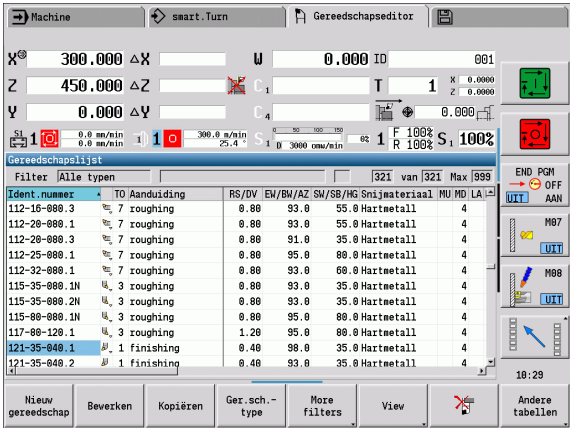

Filters wissen

A rectangular button with a light gray background. The text "Filter" is on the top line and "off" is on the bottom line, both in a small, black, sans-serif font.

- Softkey **Filter** **UIT** indrukken.

- De CNC PILOT wist de geselecteerde filters en toont de gehele gereedschapslijst.

Gereedschapslijst sorteren

A rectangular button with a light gray background. The text "Aanzicht" is centered in a small, black, sans-serif font.

- Softkey **Aanzicht** indrukken.

A rectangular button with a light gray background. The text "Sorteren" is on the top line and "ID / Tp" is on the bottom line, both in a small, black, sans-serif font.

- De gereedschapslijst schakelt om tussen "sorteren op ID-nummers" en "sorteren op gereedschapstype (en gereedschapsoriëntatie)".

A rectangular button with a light gray background. The text "Sortering" is on the top line and "omkeren" is on the bottom line, both in a small, black, sans-serif font.

- De gereedschapslijst schakelt om tussen oplopend en aflopend sorteren.

Gereedschap op ID-nummer zoeken

- Voer de eerste letters of cijfers van het ID-nummer in.
- De CNC PILOT springt in de geopende lijst naar het gewenste ID-nummer.

Gereedschapsgegevens bewerken

Nieuw gereedschap aanmaken



► Op de softkey drukken

- Gereedschapstype selecteren (zie softkeylabel rechts)
- De CNC PILOT opent het invoervenster.
- Voer eerst het ID-nummer in (1-16 posities, alfanumeriek) en leg de gereedschapsoriëntatie vast.
- Andere parameters invoeren.
- Gereedschapstekst toe wijzen (zie Pagina 508)



De CNC PILOT toont de helpschermen voor afzonderlijke parameters pas wanneer de gereedschapsoriëntatie bekend is.

Nieuw gereedschap aanmaken door te kopiëren

► Cursor op gewenst item plaatsen



► Op de softkey drukken. De CNC PILOT opent het invoervenster met de gereedschapsgegevens.

► Nieuw **ID-nummer** invoeren. De overige gereedschapsgegevens controleren/aanpassen.



► Op de softkey drukken. Het nieuwe gereedschap wordt in de database overgenomen.

Gereedschapsgegevens wijzigen

► Cursor op gewenst item plaatsen



► Op de softkey drukken. De gereedschapsparameters worden voor bewerking beschikbaar gesteld.

Item wissen

► Cursor op het te wissen item plaatsen



► Softkey indrukken en gestelde vraag met **Ja** bevestigen.

Softkeys in de organisatie van gereedschap



Opent de volgende typeselectie voor het aanmaken van een nieuw gereedschap.



Speciaal gereedschap:



Typeselectie voor speciaal boorgereedschap:



 
Typeselectie voor speciaal freesgereedschap:



Typeselectie voor handlingsystemen en meettasters:



Opent de gereedschapsdialoog voor het geselecteerde gereedschap.



Kopieert het geselecteerde gereedschap en maakt zodoende een nieuw gereedschap.



Wist het geselecteerde gereedschap na beantwoording van de bevestigingsvraag uit de database




Opent de technologie-editor (zie Pagina 538).

Gereedschapscontrolegrafiek

In de geopende gereedschapsdialoog kan met de CNC PILOT een controlegrafiek voor de ingevoerde gereedschappen worden gemaakt. Selecteer hiervoor de softkey **Grafiek**.

De CNC PILOT genereert de afbeelding van het gereedschap uit de ingevoerde parameters. Met de gereedschapscontrolegrafiek kunnen de ingevoerde gegevens worden gecontroleerd. Met de wijzigingen wordt rekening gehouden zodra u het invoerveld hebt verlaten.

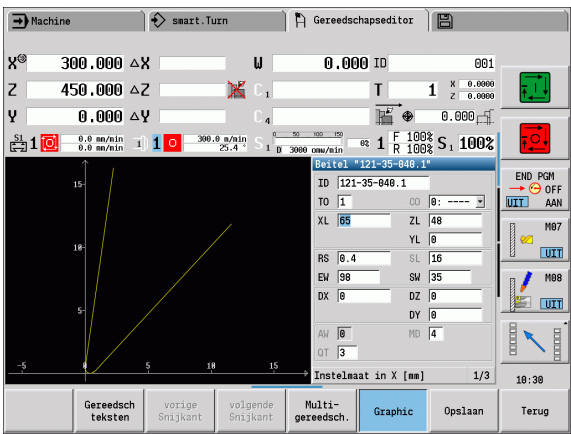

Gereedschapsteksten

Gereedschapsteksten worden aan de gereedschappen toegewezen en in de gereedschapslijst weergegeven. De CNC PILOT beheert de gereedschapsteksten in een afzonderlijke lijst.

De samenhang:


- De beschrijvingen worden in de lijst **Gereedschapsteksten** beheerd. Vóór elk item staat een "QT-nummer".
- De parameter "Gereedschapstekst QT" bevat het referentienummer van de lijst "Gereedschapsteksten". In de gereedschapslijst wordt de tekst waarnaar "QT" verwijst, gepresenteerd.

In de geopende gereedschapsdialoog kunnen met de CNC PILOT gereedschapsteksten worden ingevoerd. Kies hiervoor de softkey **Gereedschapsteksten**.

Er kunnen maximaal 999 gereedschapsteksten worden gedefinieerd. De tekst kan 80 tekens lang zijn.



- Nieuwe teksten worden in de eerste vrije regel, gezien vanaf de cursor, ingevoerd.
- Let er bij het wissen en wijzigen van een gereedschapstekst op dat de tekst al voor meerdere gereedschappen kan zijn gebruikt.

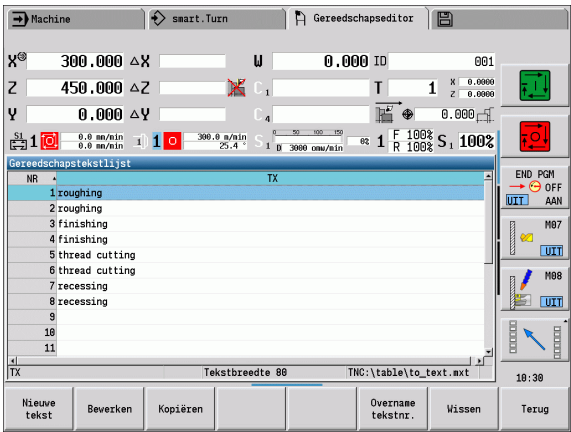

Softkeys in de gereedschapslijst

Nieuwe tekst	Genereert een nieuwe regel in de teksttabel en opent deze voor tekst invoer.
Bewerken	Opent de geselecteerde gereedschapstekst om deze te bewerken. Overname met de Enter-toets.
Kopiëren	Kopieert de huidige geselecteerde gereedschapstekst naar een nieuwe tekstregel. Hierdoor wordt er een nieuwe gereedschapstekst gemaakt.
Overname tekstnr.	Neemt het tekstnummer over als verwijzing naar de gereedschapsdialoog en beëindigt de gereedschapsteksteditor.
Wissen	Wist de geselecteerde gereedschapstekst na beantwoording van de bevestigingsvraag.
Terug	Sluit de gereedschapsteksteditor af en keert terug naar de gereedschapsdialoog zonder een tekstverwijzing te wijzigen.



Multigereedschap bewerken

Multigereedschap aanmaken

Voor elke snijkant resp. voor elk referentiepunt een afzonderlijke record met de gereedschapsbeschrijving aanmaken.

In de gereedschapslijst de cursor op de record met de eerste snijkant plaatsen.

Bewerken

Op de softkey drukken.

Multi-gereedschap

Op de softkey drukken. De gereedschapseditor beschouwt deze snijkant als "hoofdsnijkant" (MU=0).

De cursor op de record met de volgende snijkant plaatsen.

Hulpstuk invoegen

Op de softkey drukken. De gereedschapseditor deelt deze snijkant in de multigereedschapsgroep in.

Snijkant verder



Plaats voor de volgende snijkant selecteren.

Snijkant terug

Herhaal deze stap voor de andere snijkanten van het multigereedschap.

Terug

Op de softkey drukken.

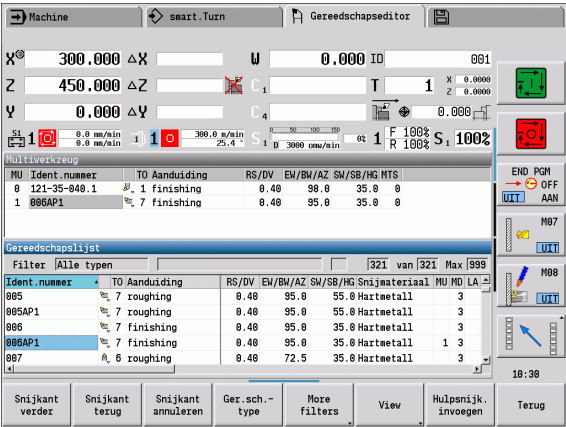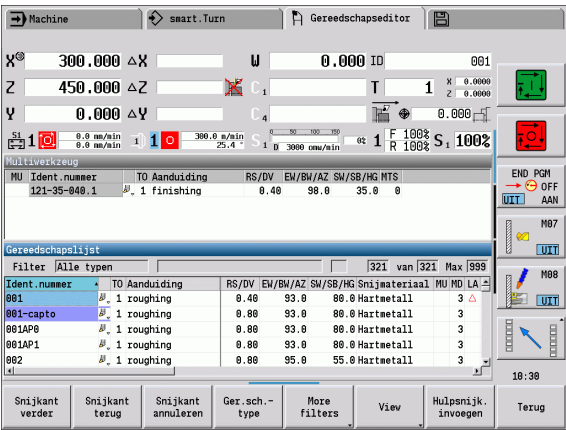

Eén snijkant van het multigereedschap annuleren

Cursor op één snijkant van het multigereedschap plaatsen.

Bewerken

Op de softkey drukken.

Multi-gereedschap

Op de softkey drukken. De gereedschapseditor neemt alle snijkanten van het multigereedschap op in een lijst.

Snijkant verder

Snijkant terug

Snijkant selecteren.

Snijkant annuleren

Snijkant uit de multigereedschapsgroep annuleren.

Multigereedschap compleet opsplitsen

Cursor op één snijkant van het multigereedschap plaatsen.

Bewerken

Op de softkey drukken.

Multi-gereedschap

Op de softkey drukken. De gereedschapseditor neemt alle snijkanten van het multigereedschap op in een lijst.

Snijkant verder

Snijkant terug

Cursor op de snijkant "0" van het multigereedschap plaatsen.

Snijkant annuleren

De multigereedschapsgroep wordt opgesplitst.



Standtijdgegevens gereedschap bewerken

De CNC PILOT telt in RT de standtijd op en in RZ het aantal stuks op. Als de gespecificeerde standtijd/het gespecificeerde aantal stuks wordt bereikt, geldt het gereedschap als verbruikt.

Standtijd instellen

Levensduur

Softkey op "Levensduur" instellen. De gereedschapseditor geeft het invoerveld **Levensduur MT** vrij voor bewerking.

Levensduur van de snijkant in de vorm "h:mm:ss" invoeren (h=uur; m=minuten; s=seconden). Met de toetsen Cursor rechts/links kunt u wisselen tussen "h", "m" en "s".

Aantal stuks instellen

Aantal stuks

Softkey op "Aantal stuks" instellen. De gereedschapseditor geeft het invoerveld **Aantal stuks MZ** vrij voor bewerking.

Aantal stuks (aantal werkstukken dat met een snijkant kan worden vervaardigd) invoeren.

Nieuwe snijkant

Nieuwe snijkant plaatsen.


Bijbehorende record in de gereedschapseditor oproepen.

Neue Schneide

Op de softkey drukken. De levensduur/aantal stuks wordt op "0" ingesteld en de diagnosebits worden teruggezet.



- Het standtijdbeheer wordt in de user parameter **Standtijdbeheer** (zie "Lijst van user parameters", pagina 547) in-/uitgeschakeld.
- Het aantal stuks wordt opgeteld als het programma-einde wordt bereikt.
- De bewaking van de standtijd resp. het aantal stuks wordt ook na een programmawissel voortgezet.

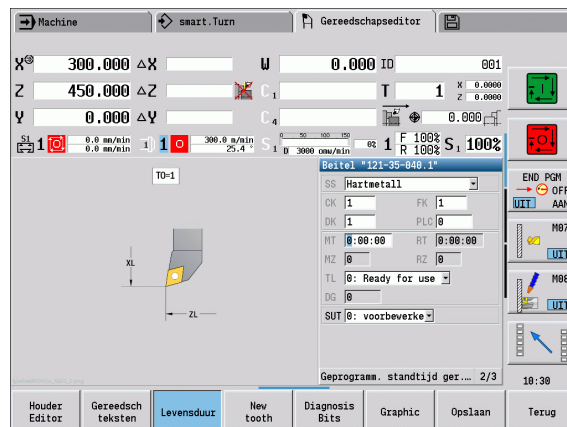

Diagnosebits

In de diagnosebits wordt informatie over de toestand van een gereedschap opgeslagen. De bits kunnen door programmeren in het NC-programma of automatisch via de gereedschaps- en belastingsbewaking worden ingesteld.

De volgende diagnosebits zijn beschikbaar:

- | | |
|------|--|
| Bit | Betekenis |
| 1 | Standtijd verstreken of aantal stuks bereikt |
| 2 | Brek volgens belastingsbewaking (overschrijding grenswaarde-2) |
| 3 | Slijtage volgens belastingsbewaking (overschrijding grenswaarde-1) |
| 4 | Slijtage volgens belastingsbewaking (totale belastingsgrens) |
| 5 | Slijtage bepaald via opmeten van het gereedschap |
| 6 | Slijtage bepaald via in-proces meten van het werkstuk |
| 7 | Slijtage bepaald via post-proces meten van het werkstuk |
| 8 | Snijkant nieuw = 1 / gebruikt = 0 |
| 9-15 | vrij |

Bij actieve bewaking van de standtijd of het aantal stuks leidt een ingestelde diagnosebit ertoe dat een gereedschap in het programma-verloop niet meer wordt ingewisseld. Als er een omwisselgereedschap is gedefinieerd, dan wisselt de besturing dat gereedschap in. Als er geen omwisselgereedschap is gedefinieerd of als de gereedschapsgroep verbruikt is, wordt het NC-programma bij de volgende gereedschapsoproep gestopt.


U kunt de diagnosebits in de gereedschapseditor als volgt terugzetten:

Bevezen

- Softkey BEWERKEN indrukken
- Softkey NIEUWE SNIJKANT indrukken



Met de softkey **Nieuwe snijkant** zet u de diagnosebits terug en stelt u bit 8 "Snijkant nieuw" in. Zodra de besturing het gereedschap inwisselt, wordt deze bit ook teruggezet.

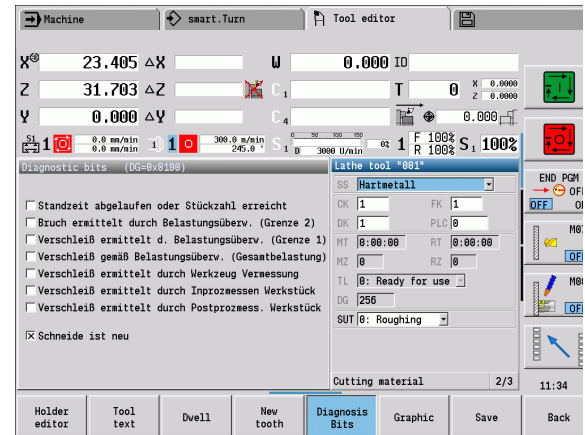

Handwisselsystemen




Uw machine moet door de machinefabrikant geconfigureerd zijn als u handwisselsystemen wilt gebruiken. Raadpleeg uw machinehandboek.

Met een handwisselsysteem wordt een gereedschapshouder aangeduid waarin met behulp van een geïntegreerde spaninrichting diverse gereedschappen kunnen worden geplaatst. Met de spaninrichting, die meestal als polygoonkoppeling is uitgevoerd, kunnen gereedschappen snel en op de juiste positie worden gewisseld.

Met een handwisselsysteem kunnen gereedschappen die zich niet in de revolver bevinden, tijdens een programmabewerking worden ingewisseld. Hiervoor controleert de besturing of het opgeroepen gereedschap zich in de revolver bevindt of moet worden ingewisseld. Als een gereedschapswissel nodig is, onderbreekt de besturing het programma-verloop. Nadat u het gereedschap handmatig hebt ingespannen, bevestigt u de gereedschapswissel en voert u het programma verder uit.

Om handwisselsystemen te kunnen gebruiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- ▶ Gereedschapshouder in de houdertabel aanmaken
- ▶ Gereedschapshouder in de revolverbezetting selecteren
- ▶ Gereedschapsgegevens voor het handwisselgereedschap invoeren

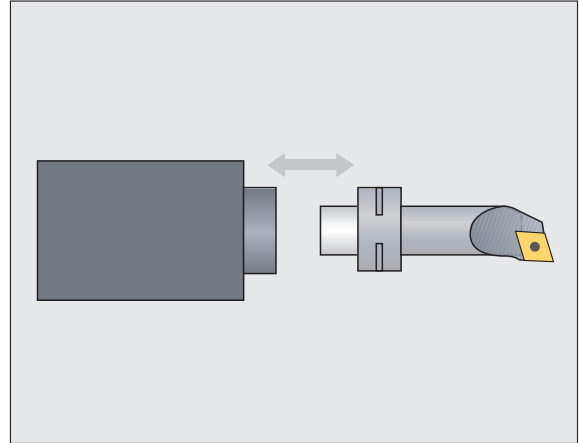

Houder-editor

In de houdertabel "to_hold.hld" definieert u het type en de instelmaten van de gereedschapshouder. Omdat de geometrische informatie op dit moment alleen bij houders van het type "handwisselsysteem" wordt verwerkt, is het beheer van de standaardopnamen in de houdertabel niet noodzakelijk.

Houdertabel in de gereedschapseditor bewerken:

- Other tables

Houder Editor

► Softkey "Andere tabellen" indrukken

► Houdertabel openen: softkey "Houder-editor" indrukken

De houdertabel bevat de volgende gegevens:

- NR

Regelnummer
- HID

ID-nummer: unieke naam van de gereedschapshouder (max. 16 tekens)
- MTS

Handwisselsysteem:


■ 0: standaardopname

■ 1: handwisselsysteem
- ZLH

Instelmaat in Z
- XLH

Instelmaat in X
- YLH

Instelmaat in Y

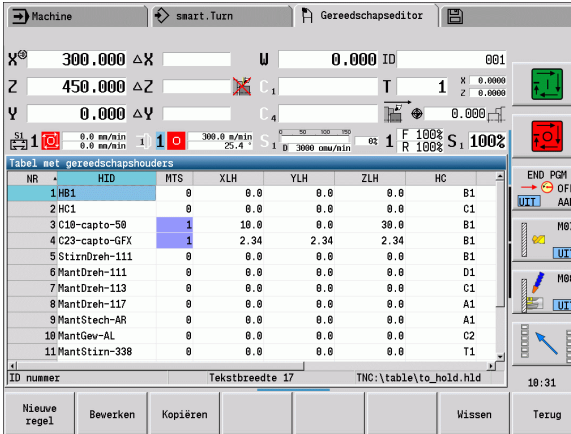

- HC Type gereedschapshouder:
- A1: boorstanghouder
 - B1: rechts kort
 - B2: links kort
 - B3: rechts kort overhead
 - B4: links kort overhead
 - B5: rechts lang
 - B6: links lang
 - B7: rechts lang overhead
 - B8: links lang overhead
 - C1: rechts
 - C2: links
 - C3: rechts overhead
 - C4: links overhead
 - D1: meervoudige opname
 - A: boorstanghouder
 - B: boorhouder met koelmiddeltoevoer
 - C: vierkant langs
 - D: vierkant dwars
 - E: bewerking voor-/achterkant
 - E1: U-boor
 - E2: opname cilindrische schacht
 - E3: opname spantang
 - F: boorhouder MK (morse-kegel)
 - K: boorhouder
 - T1: aangedreven axiaal
 - T2: aangedreven radiaal
 - T3: boorstanghouder
 - X5: aangedreven axiaal
 - X6: aangedreven radiaal
- MP Opname positie:
- 0: richting -Z
 - 1: richting -X/-Z
 - 2: richting -X/+Z
 - 3: richting +Z
- WH Hoogte van houder
- WB Hoogte van houder
- AT Opname type



Met de softkey "Nieuwe regel" kunt u een nieuwe gereedschapshouder aanmaken. De nieuwe regel wordt altijd aan het einde van de tabel ingevoegd.



In de houdertabel mag u voor de namen van de gereedschapshouders alleen ASCII-tekens gebruiken. Trema's of Aziatische tekens zijn niet toegestaan.

U kunt de houdertabel ook bekijken en bewerken in geopende gereedschapformulieren. Hiervoor kunt u op de derde pagina van het formulier (MTS-invoer) gebruikmaken van de softkey "Houder-editor".

Als u gereedschappen in verschillende houders voor handwisselsystemen gebruikt, moet u de instelmaten van houder en gereedschap afzonderlijk beheren. De instelmaten van de gereedschappen voert u in de gereedschapstabel in. In de houdertabel voert u de instelmaten van de houders van het handwisselsysteem in.

De invoer van de standaardopnamen wordt op dit moment nog niet verwerkt. Daarom is het beheer van standaardopnamen niet noodzakelijk.

Houders voor handwisselsystemen instellen

Houders voor handwisselsysteem in de revolverbezetting instellen:

- Revolver-tabel

Spec. functies

Houder instellen

Overname ID-nr.

▶ Revolverbezetting selecteren: softkey "Revolvertabel" indrukken

▶ Vrije revolverplaats selecteren en softkey "Speciale functies" indrukken

▶ Houdertabel openen: softkey "Houder instellen" indrukken

▶ Houder selecteren en softkey "Overname ID-nr." indrukken



Als u een gereedschapshouder voor een handwisselsysteem in de revolverbezetting hebt ingesteld, lichten de eerste drie velden van de desbetreffende regel in een kleur op.

Met de softkey "Houder verwijderen" kunt u een houder voor een handwisselsysteem weer verwijderen.

U kunt in de revolverbezetting alleen het houdertype **MTS 1** (handwisselsysteem) instellen. Bij een houdertype **MTS 0** (standaardhouder) komt de besturing met een foutmelding.

Handwisselsysteem in de gereedschapsgegevens selecteren

Gereedschap in het formulier voor gereedschapsgegevens definiëren als handwisselgereedschap:

- Beverken

▶ Formulier voor gereedschapsgegevens openen: op de softkey "Bewerken" drukken

▶ Op de derde pagina van het formulier **MTS 1: HANDWISSELGEREEDSCHAP** selecteren


▶ Invoer overnemen: op de softkey "Opslaan" drukken



Als u een gereedschap als handwisselsysteem definieert, licht in de gereedschapstabel het veld Gereedschapstype (gereedschapssymbool) in kleur op.

Bij handwisselgereedschappen mag u geen gereedschapshouder **HID** selecteren (leeg veld). De toewijzing van houder en gereedschap vindt via de revolverbezetting plaats. Op de desbetreffende revolverplaats moet een handwisselsysteem zijn ingesteld.

Bij multi-gereedschappen moet u de invoerwaarde **MTS** voor alle snijkanten tegelijk toewijzen.

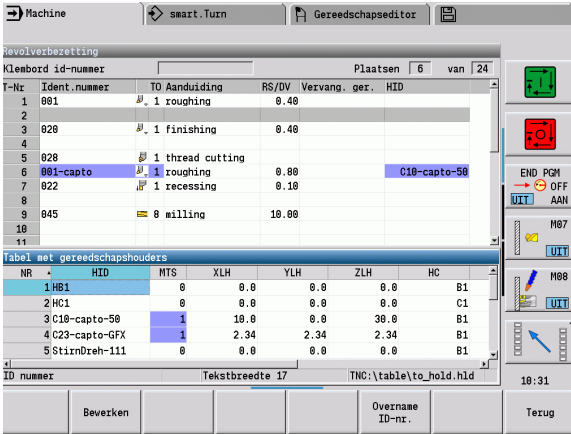



7.3 Gereedschapsgegevens

Algemene gereedschapsparameters

De parameters in de volgende tabel zijn voor alle gereedschapstypen beschikbaar. Parameters die afhankelijk van het gereedschapstype zijn, worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

Algemene gereedschapsparameters

ID	ID-nummer – naam van het gereedschap, max. 16 tekens
TO	Gereedschapsoriëntatie (voor codecijfer zie helpscherm)
XL	Instelmaat in X
ZL	Instelmaat in Z
DX	Slijtagecorrectie in X (bereik: $-100 \text{ mm} < DX < 100 \text{ mm}$)
DZ	Slijtagecorrectie in Z (bereik: $-100 \text{ mm} < DZ < 100 \text{ mm}$)
DS	Speciale correctie (bereik: $-100 \text{ mm} < DZ < 100 \text{ mm}$)
MU	Multigereedschap
MD	Rotatierichting (default: niet ingesteld)
	■ 3: M3
	■ 4: M4
Rest	Resterende tijd / Resterend aantal stuks (bij standtijdbeewaking)
Status	Bij standtijdbeewaking
Diagn.	Evaluatie van de diagnosebits (bij standtijdbeewaking)
QT	(verwijzing naar) gereedschapstekst
CW	C-zwenkplaatshoek: positie van de C-as voor bepaling van de werkpositie van het gereedschap (machineafhankelijke functie)
SS	Snijmateriaal (snijmateriaalbenaming voor toegang tot de technologiedatabase)
CK	G96 correctiefactor (default: 1)
FK	G95 correctiefactor (default: 1)
DK	Dieptecompensatiefactor (default: 1)
PLC	Aanvullende informatie (zie machinehandboek)
MT	Standtijd – vooraf ingestelde waarde voor het standtijdbeheer (default: niet aangegeven)
MZ	Aantal stuks – vooraf ingestelde waarde voor het standtijdbeheer (default: niet aangegeven)
RT	Weergaveveld resterende standtijd
RZ	Weergaveveld resterend aantal stuks
HID	ID-nummer: unieke naam van de gereedschapshouder (max. 16 tekens)
MTS	Handwisselsysteem:
	■ 0: standaardopname
	■ 1: handwisselsysteem

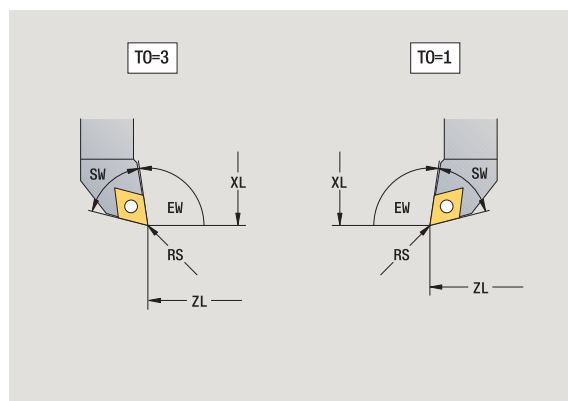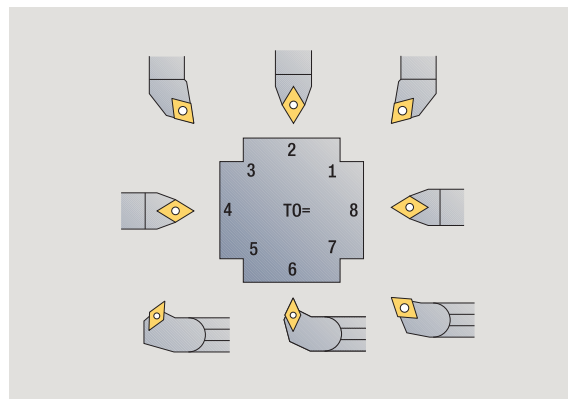

Parameters bij boorgereedschap

DV	Boordiameter
BW	Boorhoek: punthoek van de boor
AW	Gereedschap aangedreven: deze parameter legt bij boren en draadtappen vast of bij de cyclusprogrammering schakelfuncties voor de hoofdspil of het aangedreven gereedschap worden gegenereerd <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: stilstaand gereedschap ■ 1: aangedreven gereedschap
NL	Nuttige lengte
RW	Positiehoeck: afwijking ten opzichte van de hoofdbewerkingsrichting (invoer bereik: -90° tot $+90^\circ$)
AX	Uitkraag lengte in X
FH	Hoogte van de klauwplaat
FD	Diameter van de klauwplaat

Verklaring van de gereedschapsparameters

- **ID-nummer (ID):** de CNC PILOT heeft voor elk gereedschap een eenduidige naam nodig. Dit "ID-nummer" mag uit maximaal 16 alfanumerieke tekens bestaan.
- **Gereedschapsoriëntatie (TO):** de CNC PILOT bepaalt op basis van de gereedschapsoriëntatie de positie van de snijkant van het gereedschap en, afhankelijk van het gereedschapstype, overige informatie, zoals de richting van de instelhoek, positie van het referentiepunt, etc. Deze gegevens zijn vereist voor het berekenen van de snijkant- en freesradiuscompensatie, de insteekhoek, etc.
- **Instelmaten (XL, ZL):** zijn gerelateerd aan het referentiepunt van het gereedschap. De positie van het referentiepunt is afhankelijk van het gereedschapstype (zie helpschermen).
- **Correctiewaarden (DX, DZ, DS):** compenseren de slijtage van de snijkant van het gereedschap. Bij steekbeitels en halfronde snijbeitels heeft DS betrekking op de correctiewaarde van de derde snijkantzijde, d.w.z. de van het referentiepunt afgekeerde zijde. De cycli schakelen automatisch om naar de speciale correctie. Met G148 kan ook bij enkele verplaatsingen worden omgeschakeld.
- **Rotatierichting (MD):** als een rotatierichting is gedefinieerd, wordt bij de cycli waarbij dit gereedschap wordt toegepast, een schakelfunctie (M3 of M4) voor de hoofdspil resp. bij aangedreven gereedschap voor de extra spil gegenereerd.




Het hangt van de PLC-software van uw machine af of de gegenereerde schakelfuncties worden verwerkt. Als de PLC de schakelfuncties niet uitvoert, moet u deze parameter niet invoeren. Raadpleeg de machinedocumentatie.

- **Gereedschapstekst (QT):** aan elk gereedschap kan een gereedschapstekst worden toegewezen die in de gereedschapslijsten wordt weergegeven. Omdat de gereedschapsteksten in een afzonderlijke lijst worden bijgehouden, wordt in QT de verwijzing naar de tekst ingevoerd (zie "Gereedschapsteksten" op pagina 508).
- **Snijmateriaal (SS):** deze parameter is vereist wanneer u de snijgegevens uit de technologie-database wilt gebruiken (zie "Technologie-database" op pagina 538).
- **Correctiefactoren (CK, FK, DK):** deze parameters dienen voor de gereedschapsspecifieke aanpassingen van de snijwaarden. De snijgegevens uit de technologie-database worden met de correctiefactoren vermenigvuldigd voordat ze als voorgestelde waarden worden ingevoerd.
- **Aanvullende informatie (PLC):** informatie over deze parameter staat vermeld in het machinehandboek. Dit gegeven kan voor machinespecifieke instellingen worden gebruikt.
- **Standtijd (MT, RT):** als u het standtijdbeheer gebruikt, legt u in MT de standtijd van de snijkant van het gereedschap vast. In RT toont de CNC PILOT de reeds "verbruikte" standtijd.
- **Aantal stuks (MZ, RZ):** Als u het standtijdbeheer gebruikt, legt u in MZ het aantal werkstukken vast dat met een snijkant van het gereedschap kan worden vervaardigd. In RZ toont de CNC PILOT het aantal werkstukken dat reeds met deze snijkant is vervaardigd.
- **Handwisselsysteem (MTS):** definiëren van de gereedschapsopname



De standtijdbewaking en het tellen van het aantal stuks worden als alternatief gebruikt.

Standaard draaigereedschap

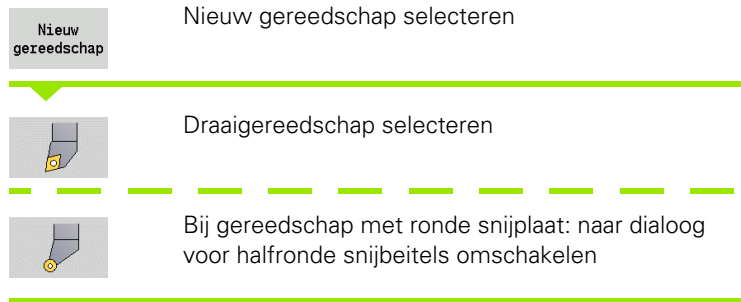

De gereedschapsoriëntaties TO=1, 3, 5 en 7 maken de invoer van een instelhoek EW mogelijk. De gereedschapsoriëntaties TO=2, 4, 6, 8 gelden voor **neutrale gereedschappen**. Met "neutraal" worden gereedschappen aangeduid die exact op de punt staan. Een van deze instelmaten heeft bij neutrale gereedschappen betrekking op het middelpunt van de snijkantradius.

Speciale parameters voor voor- en nabewerkingsgereedschap

CO Snijkanten gebruik positie: de hoofdbewerkingsrichting van het gereedschap beïnvloedt de oriëntatie van de instelhoek **EW** en de punthoek **SW** (noodzakelijk voor AAG met TURN PLUS).

- 1: bij voorkeur overlans
- 2: bij voorkeur overdwers
- 3: alleen overlans
- 4: alleen overdwers

RS Snijkantradius

EW Instelhoek (bereik: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)

SW Punthoek (bereik: $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)

SUT Gereedschapstype (noodzakelijk voor AAG in TURN PLUS)

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

Speciale parameters voor halfronde snijbeitels

RS Snijkantradius




EW Instelhoek (bereik: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)

DS Speciale correctie (positie van de speciale correctie: zie afbeelding)

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518




Met **slijtagecorrectie DX, DZ** wordt de slijtage van de aan het referentiepunt grenzende snijkanten gecompenseerd. De **speciale correctie DS** compenseert de slijtage van de derde snijkantzijde.

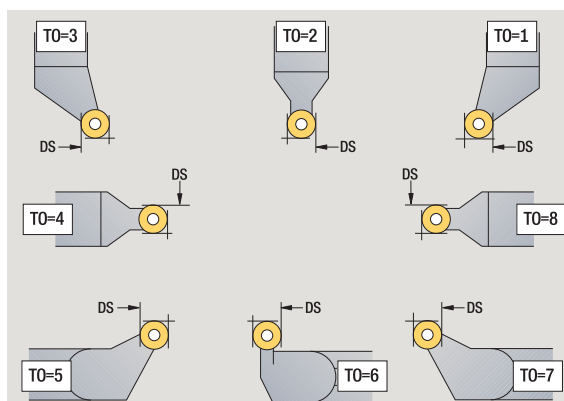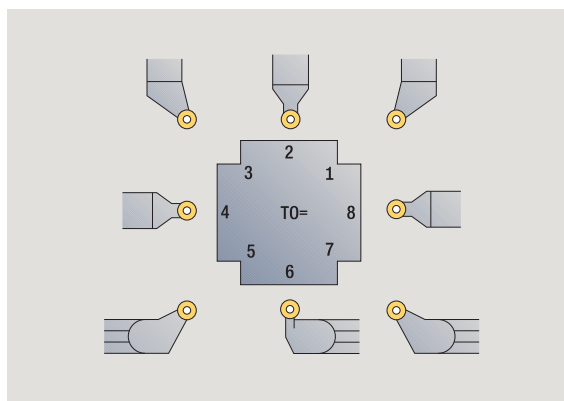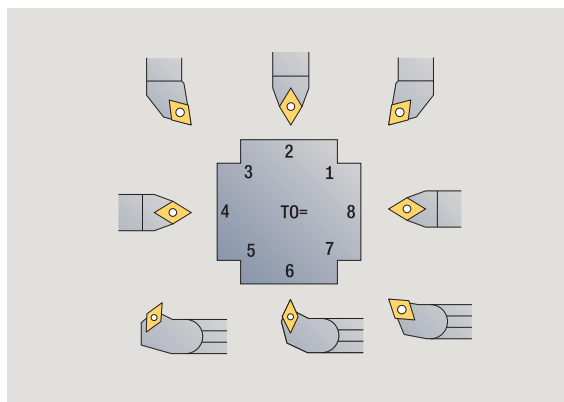

Steekgereedschap

Nieuw gereedschap

 Nieuw gereedschap selecteren



Steekgereedschap selecteren

Steekgereedschap wordt gebruikt voor het insteken, afsteken, steekdraaien en nabewerken (alleen smart.Turn).

Speciale parameters voor steekgereedschap

- RS Snijkantradius
 SW Gereedschapspunthoek
 SB Snijkantbreedte
 SL Snijlengte
 DS Speciale correctie
 SUT Gereedschapstype (noodzakelijk voor AAG in TURN PLUS):




- 0: insteken
- 1: afsteken
- 2: steekdraaien

- DN Gereedschapsbreedte
 SD Schachtdiameter
 ET Maximale insteekdiepte
 NL Nuttige lengte
 RW Offsethoek (alleen bij B-as)

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Met **slijtagecorrectie DX, DZ** wordt de slijtage van de aan het referentiepunt grenzende snijkanten gecompenseerd. De **speciale correctie DS** compenseert de slijtage van de derde snijkantzijde.

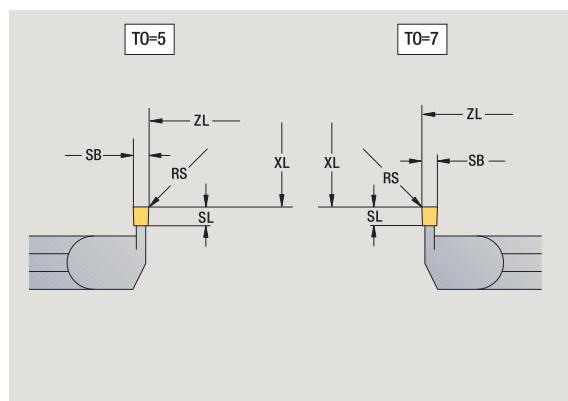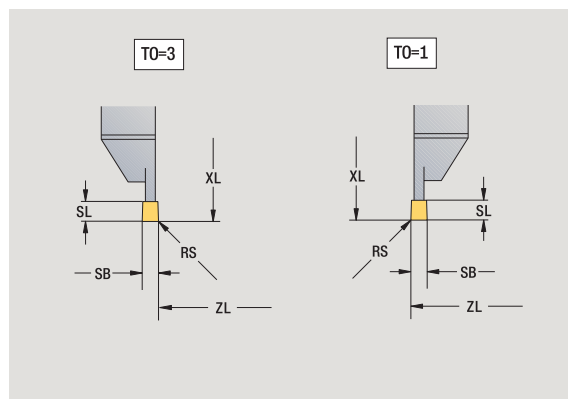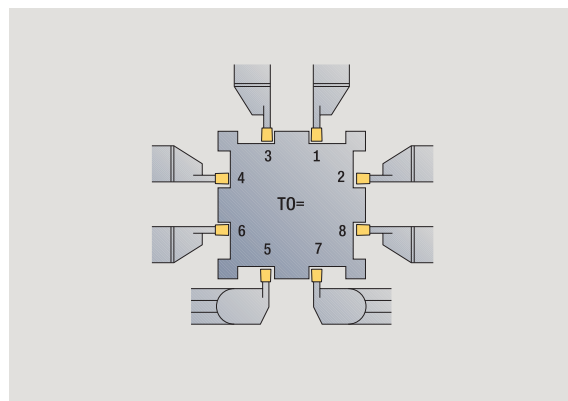

Draadsnijgereedschap

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren



Draadsnijgereedschap selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor draadsnijgereedschap

RS Snijkantradius

SB Snijkantbreedte

EW Instelhoek (bereik: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)

SW Punthoek (bereik: $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)




DN Gereedschapsbreedte

SD Schachtdiameter

ET Maximale insteekdiepte

NL Nuttige lengte

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

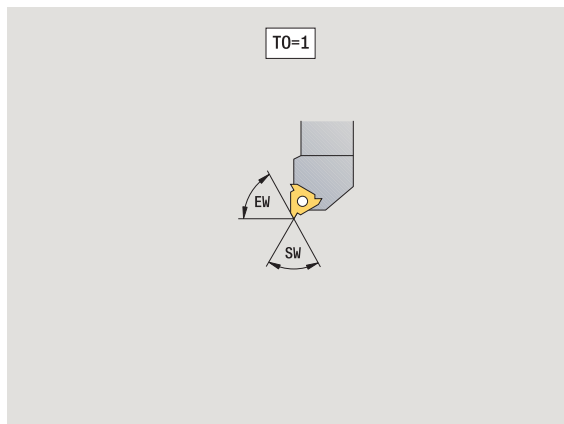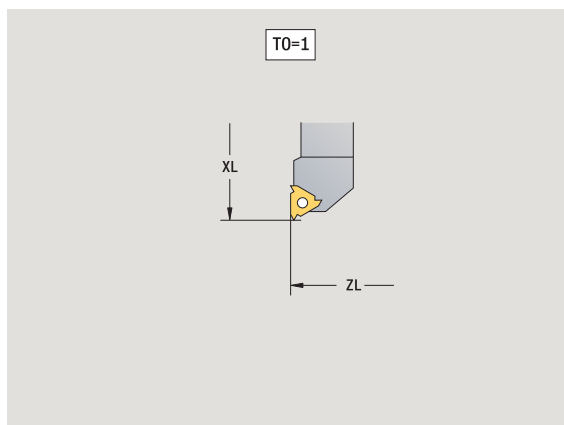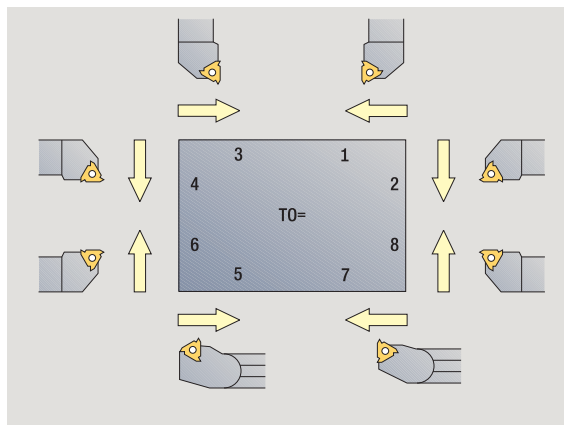

Spiraal- en snijplaatboren

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren

Boorgereedschap selecteren

Boorgereedschap selecteren

Bij snijplaatboren: naar dialoog voor snijplaatboren omschakelen

Bij snijplaatboren: naar dialoog voor snijplaatboren omschakelen




De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor spiraalboren

- DV Boordiameter
- BW Boorhoek: punthoek van de boor
- AW Gereedschap aangedreven: deze parameter legt bij boren en draadtappen vast of bij de cyclusprogrammering schakelfuncties voor de hoofdspil of het aangedreven gereedschap worden gegenereerd
- 0: stilstaand gereedschap
 - 1: aangedreven gereedschap
- NL Nuttige lengte
- RW Positiehoeck: afwijking ten opzichte van de hoofdbewerkingrichting (invoerbereik: -90° tot $+90^\circ$)
- AX Uitkraaglength in X
- FH Hoogte van de klauwplaat
- FD Diameter van de klauwplaat
- Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Bij het boren met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **boordiameter (DV)**.

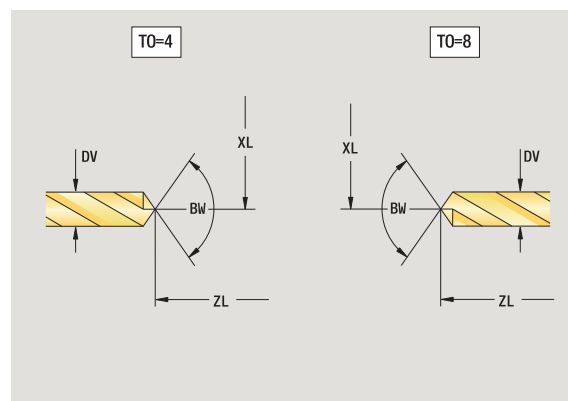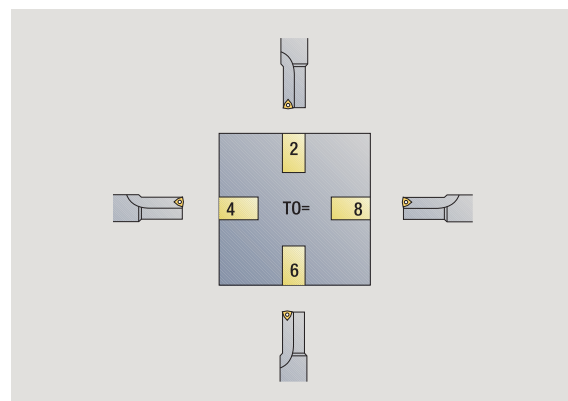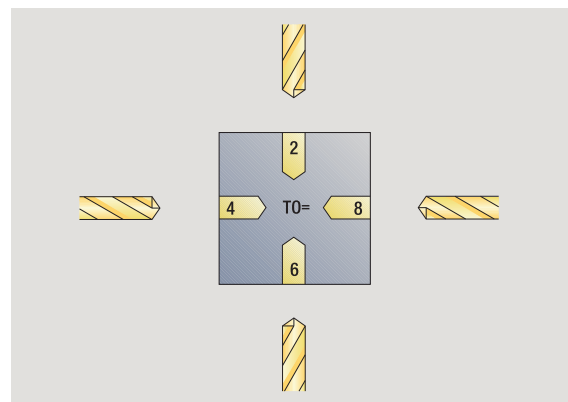

NC-aanboorbeitels

Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Speciaal boorgereedschap selecteren
	NC-aanboorbeitel selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor NC-aanboorbeitels




DV Boordiameter

BW Gereedschapspunthoek

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Bij het boren met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **boordiameter (DV)**.

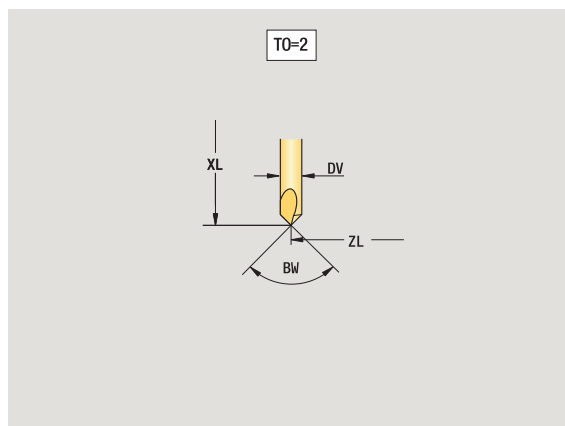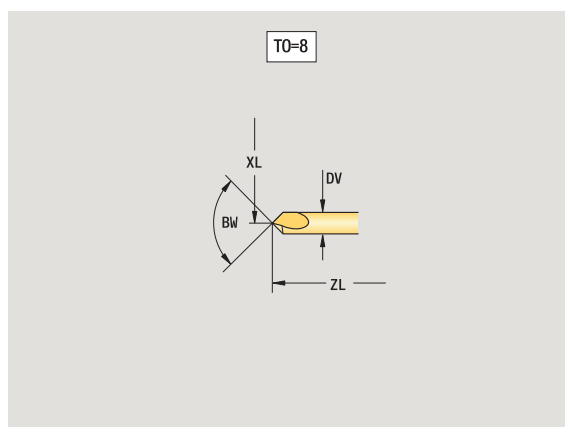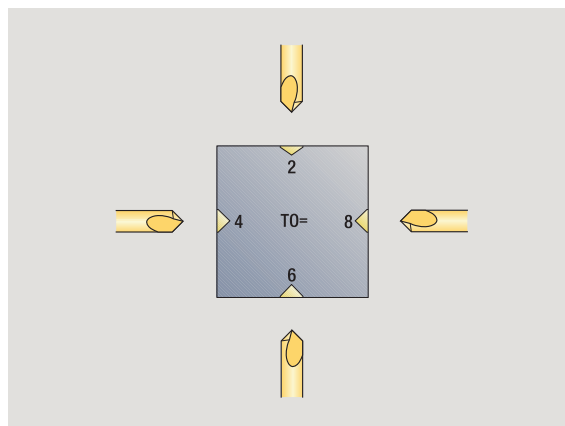

Centerboren

Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Speciaal boorgereedschap selecteren
	Centerboor selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor centerboren

DV Boordiameter

DH Tapdiameter

BW Boorhoek




SW Gereedschapspunthoek

ZA Taplengte

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Bij het boren met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **boordiameter (DV)**.

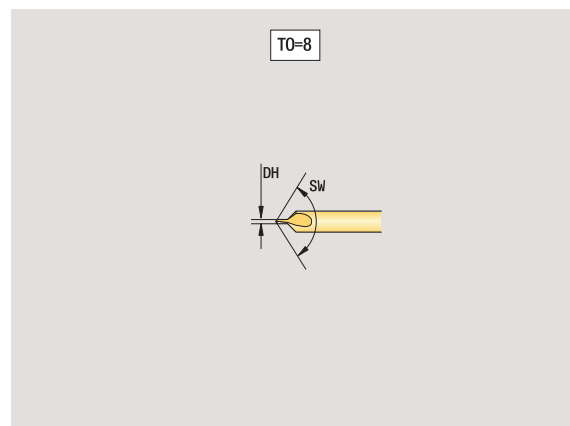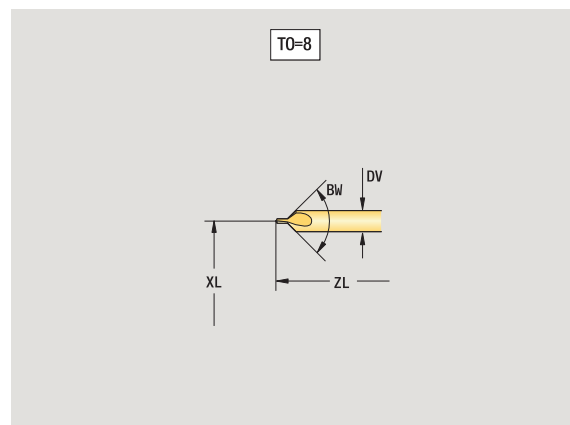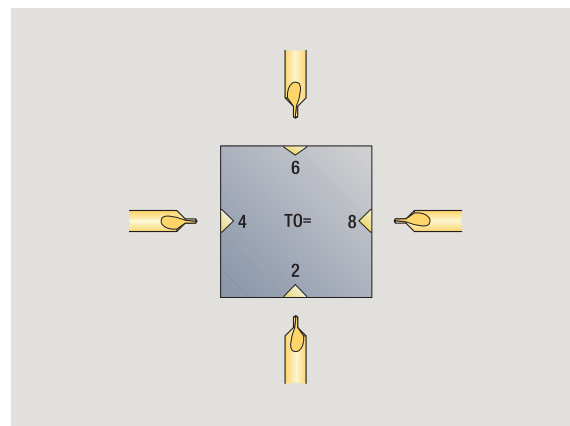

Verzinkboren

Nieuw gereedschap selecteren

 
Nieuw gereedschap selecteren

Speciaal gereedsch.

Speciaal gereedschap selecteren



Speciaal boorgereedschap selecteren



Verzinkboor selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor verzinkboren

DV Boordiameter




DH Tapdiameter

ZA Taplengte

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Bij het boren met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **boordiameter (DV)**.

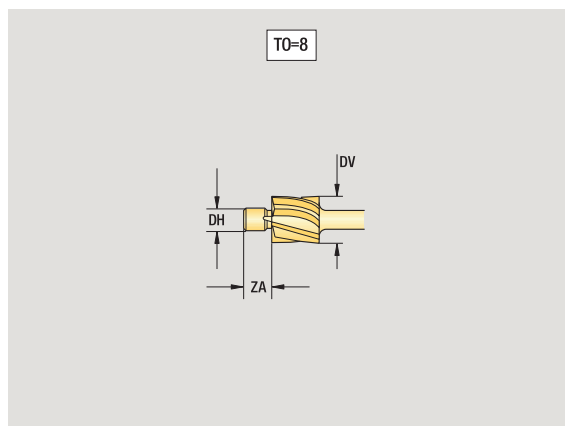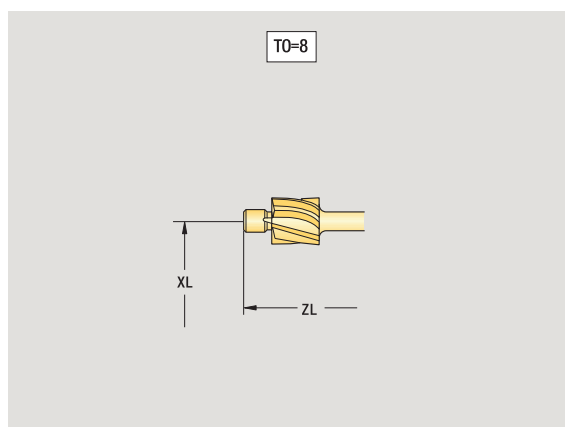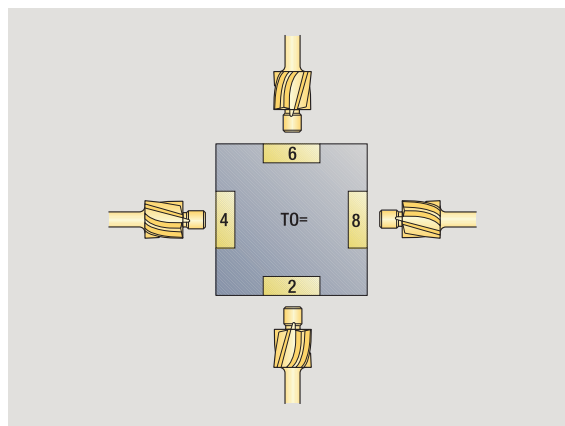

Soevereinboren

Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Speciaal boorgereedschap selecteren
	Verzinkboor selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor soevereinboren

DV Boordiameter




DH Tapdiameter

BW Boorhoek

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Bij het boren met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **boordiameter (DV)**.

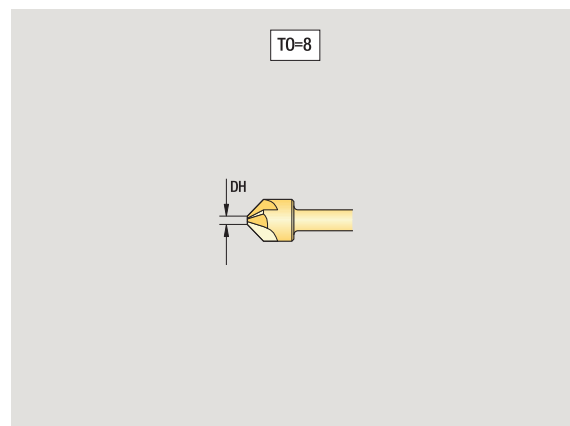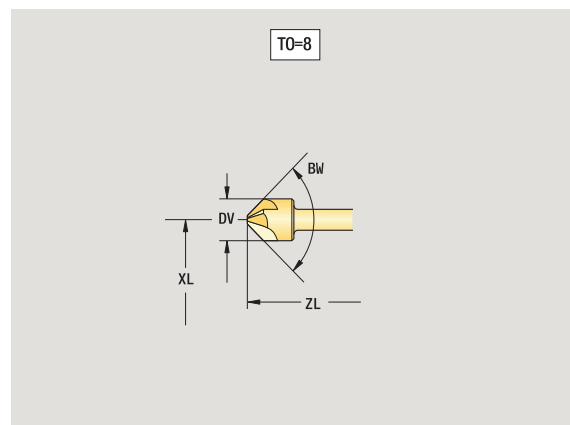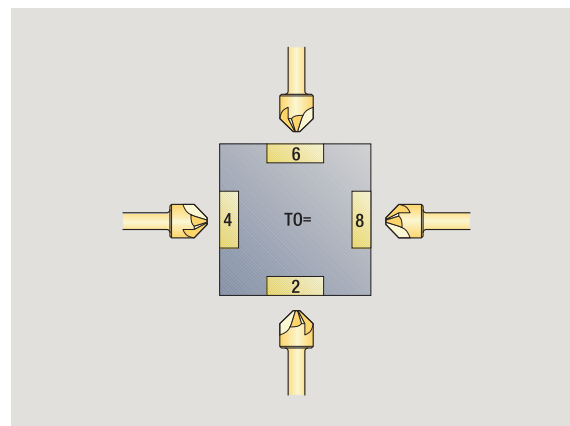

Draadtap

Nieuw
gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren



Draadtap selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor draadtappen

DV Schroefdraaddiameter




HG Spoed

AL Aansnijlengte

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Spoed (HG) wordt verwerkt als de betreffende parameter niet in de draadtapcyclus is opgegeven.

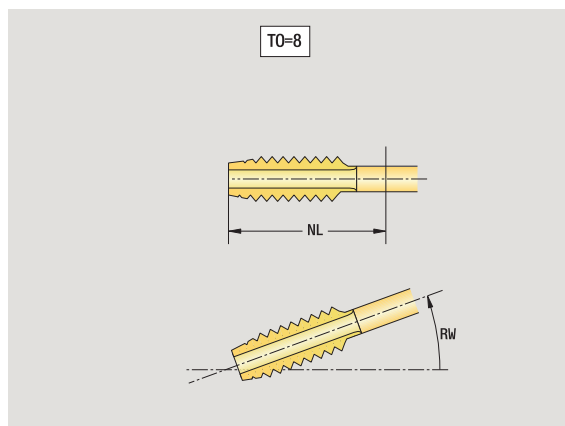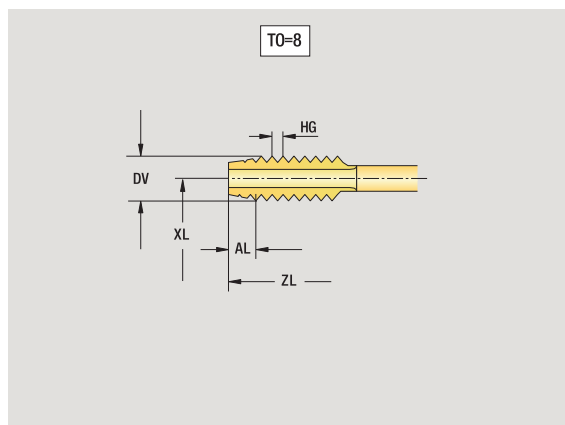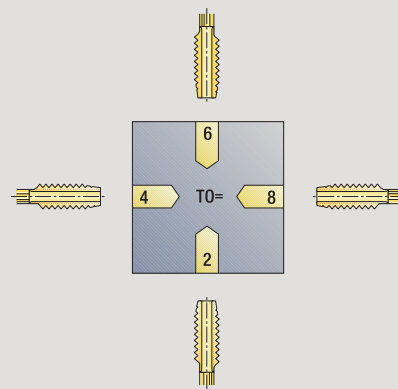

Standaard freesgereedschap

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren



Freesgereedschap selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor standaard freesgereedschap

DV Freesdiameter

AZ Aantal tanden




DD Correctie freesdiameter

SL Snijlengte

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



- Bij het frezen met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **freesdiameter (DV)**.
- De parameter **Aantal tanden (AZ)** wordt verwerkt bij **G193 Aanzet per tand**.

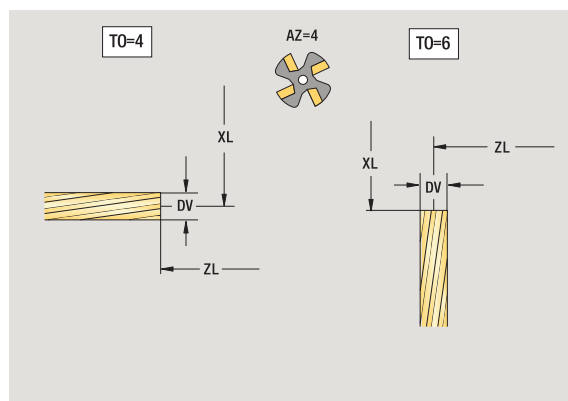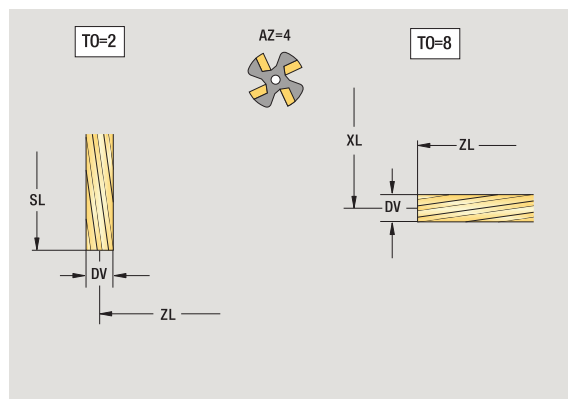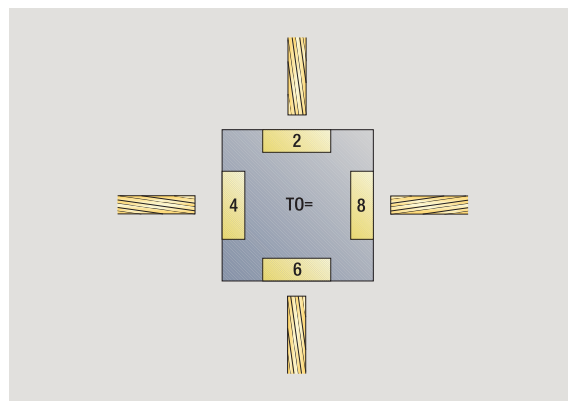

Draadfreesgereedschap

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren

Speciaal gereedsch.

Speciaal gereedschap selecteren



Speciaal freesgereedschap selecteren



Draadfrees selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor draadfreesgereedschap

DV Freesdiameter

AZ Aantal tanden

FB Freesbreedte




HG Spoed

DD Correctie freesdiameter



Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

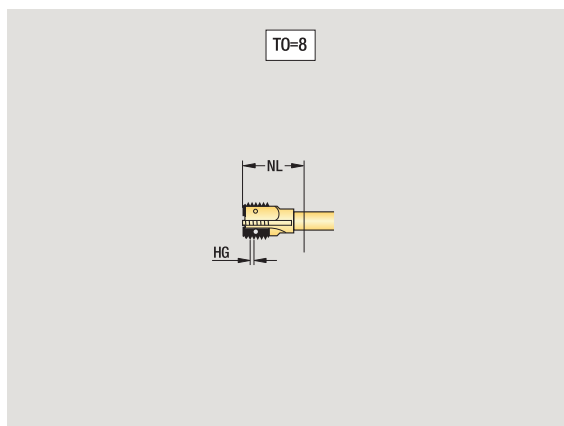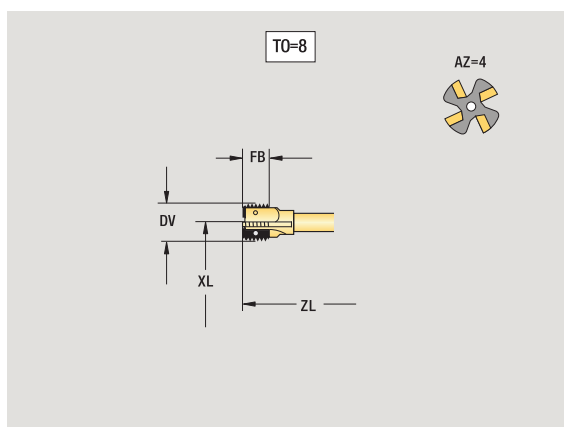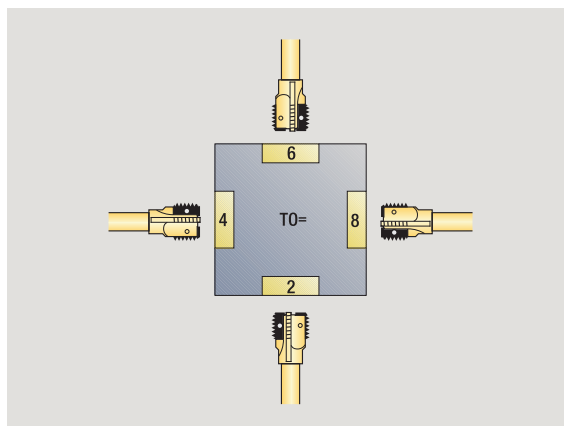

- Bij het frezen met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **freesdiameter (DV)**.
- De parameter **Aantal tanden (AZ)** wordt verwerkt bij **G193 Aanzet per tand**.



Hoekfrezen

Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Speciaal freesgereedschap selecteren
	Hoekfrees selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor hoekfrezen

DV (grote) freesdiameter

AZ Aantal tanden

FB Freesbreedte

■ $FB < 0$: grote freesdiameter vóór

■ $FB > 0$: grote freesdiameter achter

FW Freeshoek




DD Correctie freesdiameter

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



■ Bij het frezen met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **freesdiameter (DV)**.

■ De parameter **Aantal tanden (AZ)** wordt verwerkt bij **G193 Aanzet per tand**.

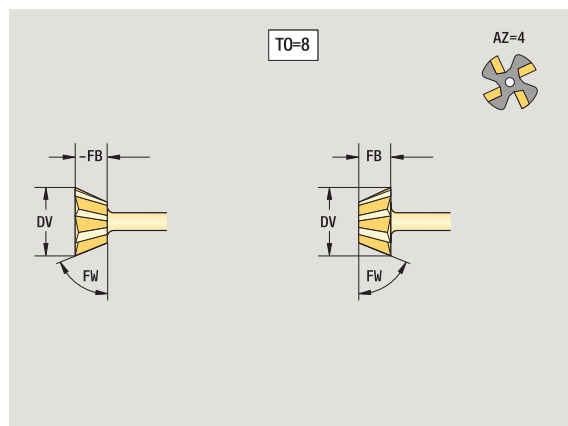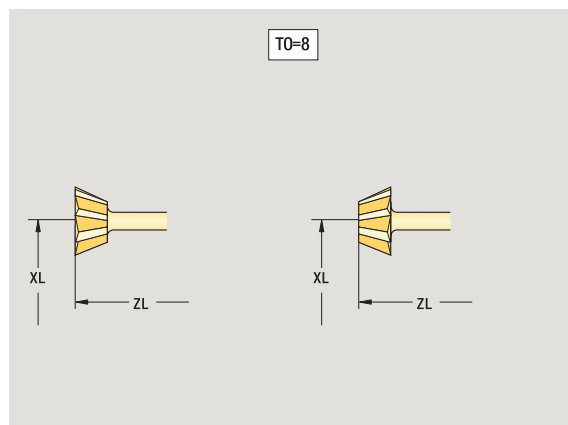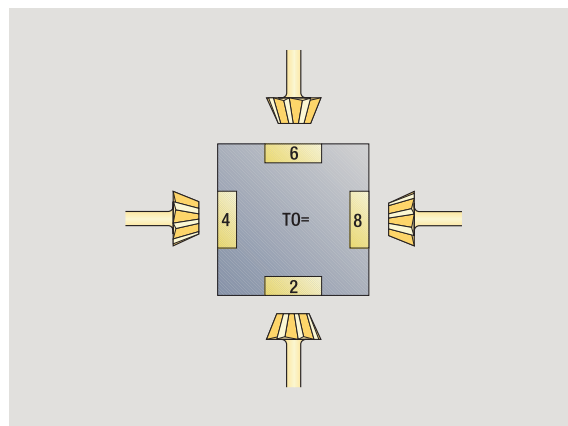

Freesstiften

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren

Speciaal gereedsch.

Speciaal gereedschap selecteren



Speciaal freesgereedschap selecteren



Freesstiften selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor freesstiften

DV Freesdiameter

AZ Aantal tanden

SL Snijlengte




FW Freeshoek

DD Correctie freesdiameter

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



- Bij het frezen met "constante snijsnelheid" wordt het spiltoerental berekend aan de hand van de **freesdiameter (DV)**.
- De parameter **Aantal tanden (AZ)** wordt verwerkt bij **G193 Aanzet per tand**.

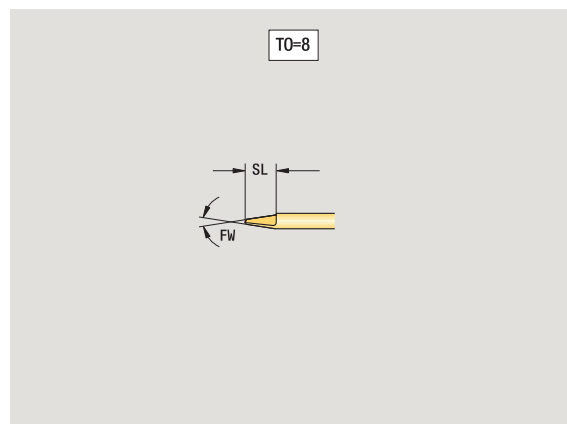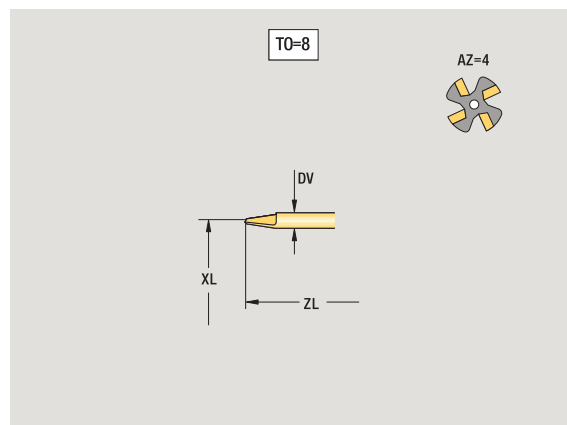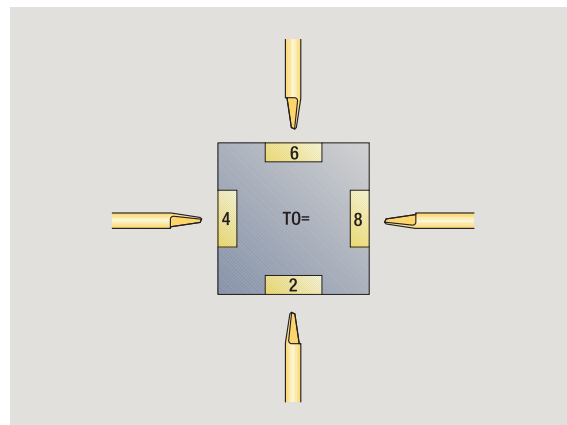

Kartelgereedschap




Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Kartelgereedschap selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor kartelgereedschap

SL Snijlengte
EW Instelhoek
SB Snijkantbreedte
DN Gereedschapsbreedte
SD Schachtdiameter

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

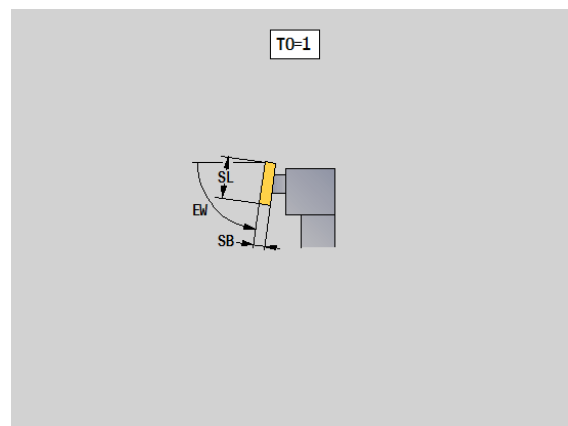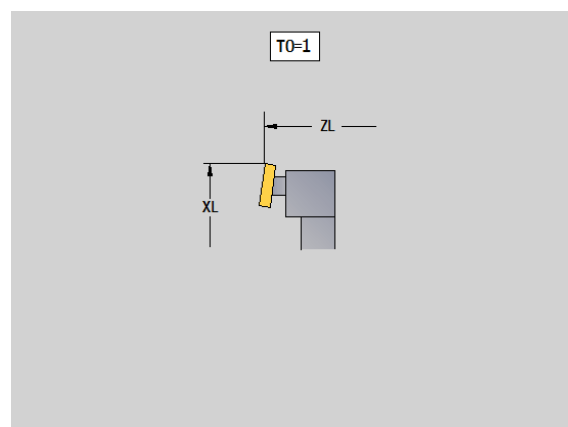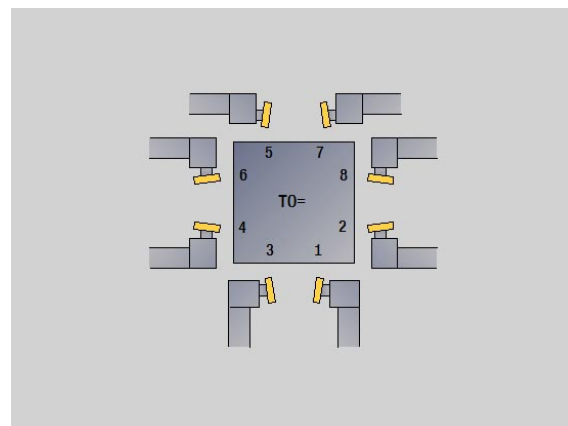

Meettaster

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren

Speciaal gereedsch.

Speciaal gereedschap selecteren



Handling-systemen en meettasters selecteren



Meettaster selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor meettasters




SL Snijlengte

TP Selectie van meettaster

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518



Die CNC PILOT moet door de machinefabrikant zijn voorbereid voor het toepassen van 3D-tastsystemen.

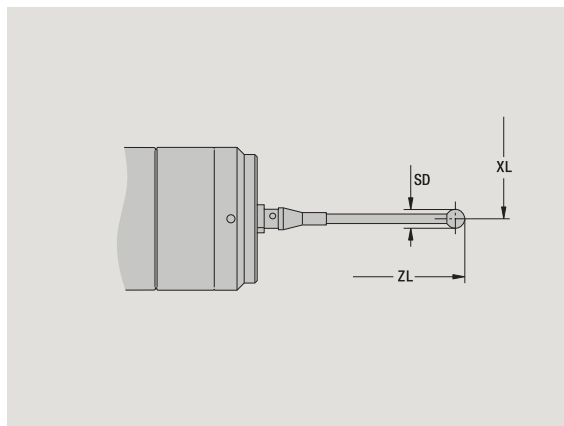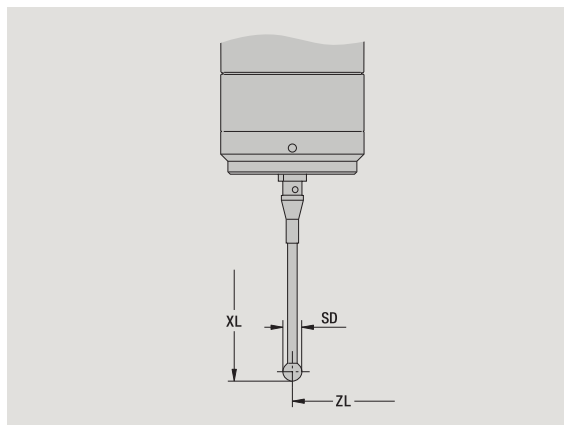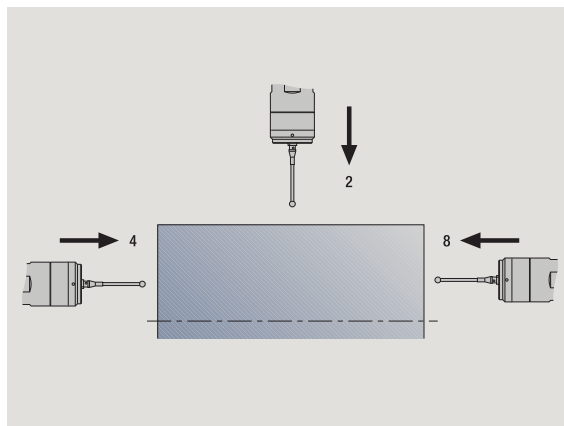

Aanslaggereedschap




Nieuw gereedschap	Nieuw gereedschap selecteren
Speciaal gereedsch.	Speciaal gereedschap selecteren
	Handling-systemen en meettasters selecteren
	Aanslaggereedschap selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor aanslaggereedschap

DD Speciale correctie

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

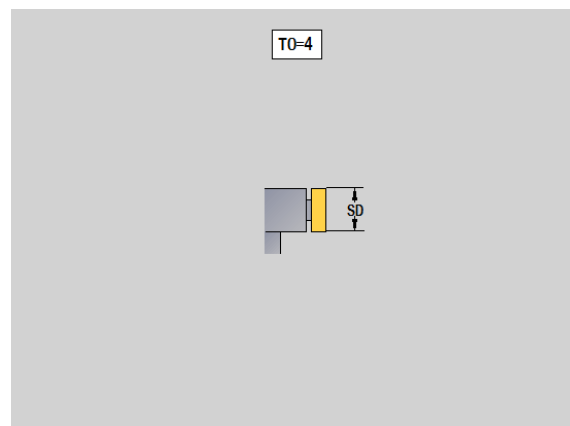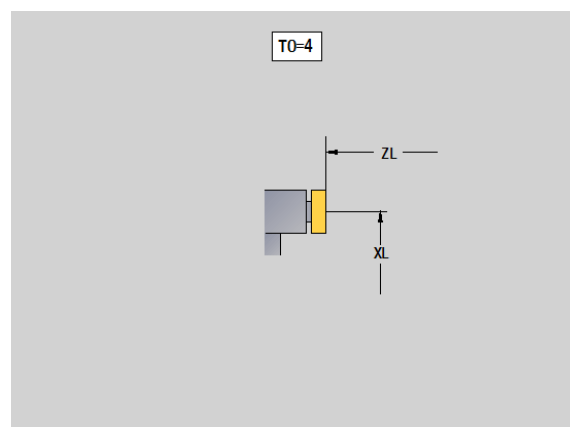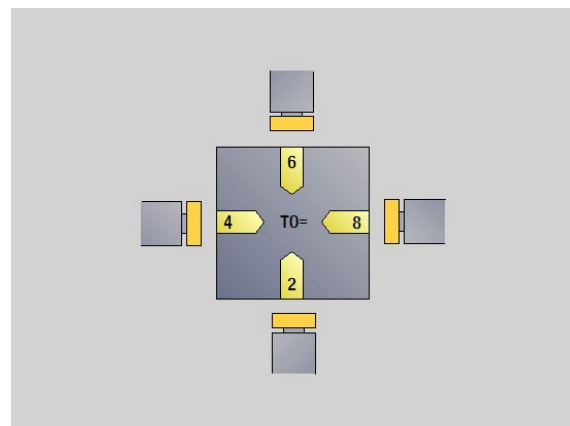

Grijpers

Nieuw gereedschap

Nieuw gereedschap selecteren

Speciaal gereedsch.

Speciaal gereedschap selecteren



Handling-systemen en meettasters selecteren






Grijper selecteren

De helpschermen verklaren de dimensionering van het gereedschap.

Speciale parameters voor grijper

DD Speciale correctie

Overige gereedschapsparameters: zie Pagina 518

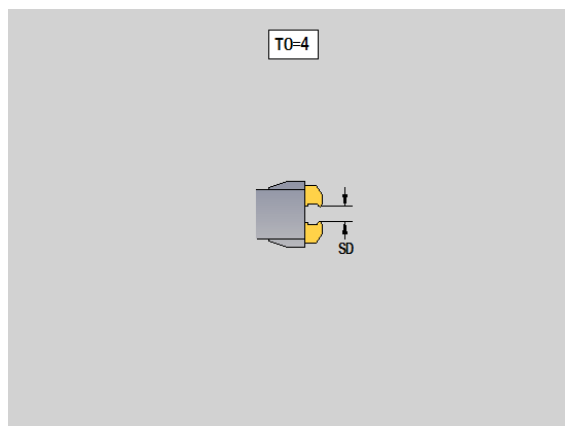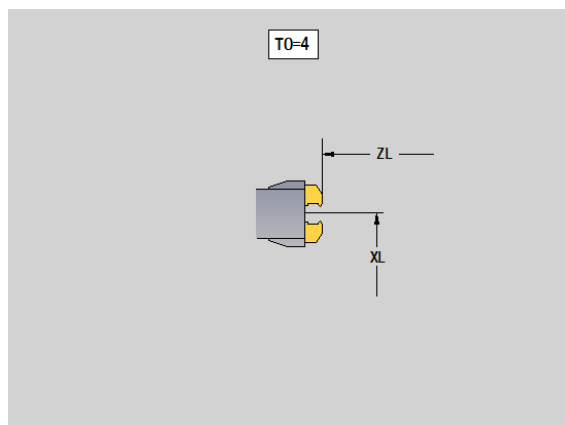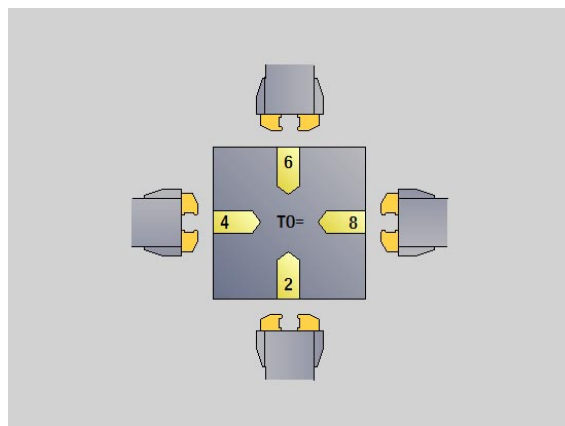

7.4 Technologie-database


De technologie-database beheert de snijgegevens op basis van de bewerkingswijze, het materiaal en het snijmateriaal. De afbeelding hiernaast toont de opbouw van de database. Met elke afzonderlijke kubus wordt een snijgegevensrecord weergegeven.

In de standaarduitvoering is de technologie-database geschikt voor 9 materiaal-snijmateriaal-combinaties. Optioneel kan de database tot 62 materiaal-snijmateriaal-combinaties worden uitgebreid.

De CNC PILOT bepaalt de criteria als volgt:

- **Bewerkingswijze:** bij de cyclusprogrammering (werkstand Inleren) is aan elke cyclus en in smart.Turn aan elke unit een bewerkingswijze toegewezen (zie tabel).
- **Materiaal:** bij de cyclusprogrammering wordt het materiaal in het TSF-menu en in smart.Turn in de programmakop gedefinieerd.
- **Snijmateriaal:** elke gereedschapsbeschrijving omvat het snijmateriaal.

Op basis van deze drie criteria opent de CNC PILOT een record met snijgegevens (in de afbeelding geel weergegeven) en genereert hieruit het voorstel met technologiegegevens.

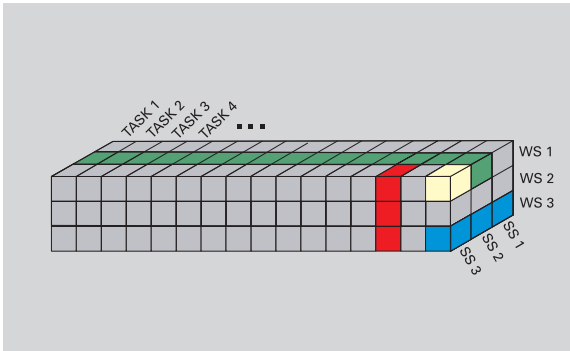

Verklaring van de in de afbeelding gebruikte afkortingen:

- Task: bewerkingswijze
- WS: materiaal
- SS: snijmateriaal

Bewerkingswijzen	
Vorboren	niet gebruikt
Vorbewerken	2
Nabewerken	3
Draadsnijden	4
Contoursteken	5
Afsteken	6
Centreren	9
Boren	8
Verzinken	9
Ruimen	niet gebruikt
Schroefdraad tappen	11
Frezen	12
Nafrezen	13
Afbramen	14
Graveren	15
Steekdraaien	16



De technologie-editor

De technologie-editor kan vanuit de werkstanden Gereedschapseditor en smart.Turn worden opgeroepen.

Database-toegang van de volgende combinaties wordt ondersteund:

- Materiaal-bewerkingswijze-combinaties (blauw)
- Snijmateriaal-bewerkingswijze-combinaties (rood)
- Materiaal-snijmateriaal-combinaties (groen)

Materiaal- en snijmateriaalaanduidingen bewerken: de technologie-editor houdt telkens een lijst met materiaal- en snijmateriaalaanduidingen bij. U kunt

- nieuwe materialen/snijmaterialen **invoegen**.
- de materiaal- resp. snijmateriaalaanduidingen **niet wijzigen**.
- bestaande materiaal-/snijmateriaalaanduidingen **wissen**. Hierdoor worden ook de bijbehorende snijgegevens gewist.



Houd bij het wissen van materiaal- of snijmateriaalaanduidingen rekening met het volgende:

- Hierdoor worden ook de bijbehorende snijgegevens gewist.
- De CNC PILOT kan geen snijgegevens bepalen voor de desbetreffende programma's of gereedschappen. De reden:
 - de materiaalaanduidingen worden in de programmakop van de smartTurn-programma's opgeslagen.
 - De snijmateriaalaanduidingen worden samen met de gereedschapsgegevens opgeslagen.

Snijgegevens bewerken: de snijgegevens van een materiaal-snijmateriaal-combinatie worden als "record" aangeduid. U kunt

- aan een materiaal-snijmateriaal-combinatie snijgegevens toewijzen en zo een nieuwe record maken.
- snijgegevens van een materiaal-snijmateriaal-combinatie (een record) wissen.


Zo kunt u de technologie-editor in de werkstanden Gereedschapseditor oproepen:

Other
tables

- Softkey "Andere tabellen" indrukken

Technol.-
editor

- Technologie-editor oproepen: softkey "Technologie editor" indrukken

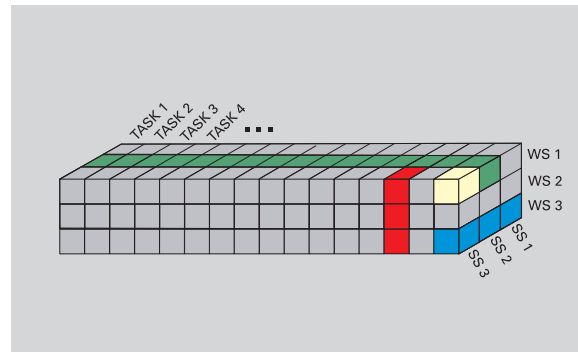

Verklaring van de in de afbeelding gebruikte afkortingen:

- Task: bewerkingswijze
- WS: materiaal
- SS: snijmateriaal



Lijst met materialen of snijmaterialen bewerken

Lijst met materialen



Menu-item "Materialen" selecteren. De editor opent de lijst met de materiaalaanduidingen.

Materiaal toevoegen:



Op de softkey drukken. Materiaalaanduiding invoeren (maximaal 16 tekens). Het sorteernummer wordt doorlopend toegekend.

Materiaal wissen:



Op de softkey drukken. Na de gestelde vraag wist de CNC PILOT het materiaal met **alle bijbehorende snijgegevens**.

Lijst met snijmaterialen



Menu-item "Snijmaterialen" selecteren. De editor opent de lijst met de snijmateriaalaanduidingen.

Snijmateriaal toevoegen:



Op de softkey drukken. Snijmateriaalaanduiding invoeren (maximaal 16 tekens). Het sorteernummer wordt doorlopend toegekend.

Snijmateriaal wissen:





Op de softkey drukken. Na de gestelde vraag wist de CNC PILOT het snijmateriaal met **alle bijbehorende snijgegevens**.

Het **sorteernummer** bepaalt uitsluitend de volgorde binnen de lijst. Selecteer het sorteernummer, druk op de softkey **Veld bewerken** en voer het nieuwe nummer in.




Het uitbreiden van de lijst met materialen of snijmaterialen levert nog geen snijgegevens op. De record voor snijgegevens van een nieuwe materiaal-snijmateriaal-combinatie wordt pas aangemaakt als u deze via de softkey **Nieuwe record** aanvraagt.

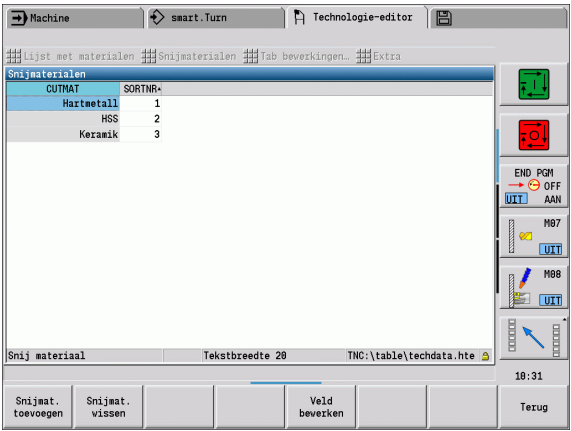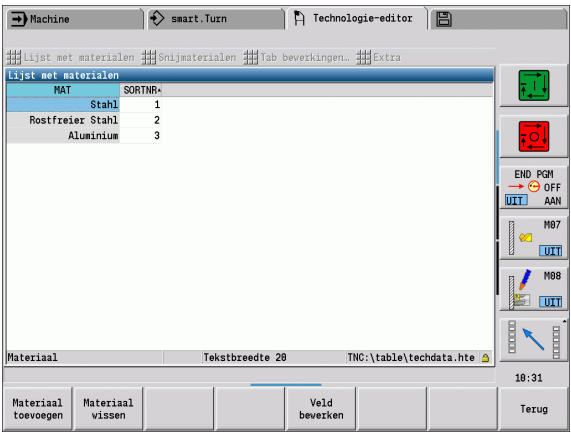


Snijgegevens weergeven/bewerken



Snijgegevens van de bewerkingswijzen weergeven:

-  Menu-item "Snijgegevens" selecteren. De editor opent de dialoog voor de selectie van een materiaal-snijmateriaal-combinatie.
- ▶ Gewenste combinatie instellen en op **OK** drukken.
- ▶ De technologie-editor toont de snijgegevens.

Snijgegevens van de materialen weergeven:

-  Menu-optie "Extra ..."
-  "... Tab Materialen" selecteren. De editor opent de dialoog voor de selectie van een bewerkingswijze-snijmateriaal-combinatie.
- ▶ Gewenste combinatie instellen en op **OK** drukken.
- ▶ De technologie-editor toont de snijgegevens.

Snijgegevens van de snijmaterialen weergeven:

-  Menu-optie "Extra ..."
-  "... Tab Snijmaterialen" selecteren. De editor opent de dialoog voor de selectie van een materiaal-bewerkingswijze-combinatie.
- ▶ Gewenste combinatie instellen en op **OK** drukken.
- ▶ De technologie-editor toont de snijgegevens.



De **waarde 0** in een record betekent dat er geen waarde in de unit- of cyclusdialoog wordt overgenomen.

Machine smart.Turn Technologie-editor

Lijst met materialen

Snijmaterialen

Tab beveskingen...

Extra

Snijgegevens voor snijmateriaal: Hartmetall		Materiaal: Stahl				
TASK	CUTMAT	CSP	FDR	AFDR	DEP	COOL
Voorboren	Hartmetall	98	0.25	0	0	0
Voorbeveken	Hartmetall	280	0.35	0.25	5	0
Nabeveken	Hartmetall	220	0.15	0.1	0	0
schr.dr. snijden	Hartmetall	120	0	0	0	0
Contourstekten	Hartmetall	160	0.25	0.2	0	0
Afsteken	Hartmetall	140	0.25	0.18	0	0
Centrezten	Hartmetall	0	0	0	0	0
Boren	Hartmetall	80	0.28	0	0	0
Verzinken	Hartmetall	0	0	0	0	0
Ruimen	Hartmetall	0	0	0	0	0
Schr.dr. tappen	Hartmetall	60	0	0	0	0
Frezten	Hartmetall	64	0.95	0.02	5	0
Nafrezen	Hartmetall	74	0.83	0.01	5	0
Afbrassen	Hartmetall	0	0	0	0	0
Graveren	Hartmetall	0	0	0	0	0
Steekdraaien	Hartmetall	160	0.5	0.3	5	0

Snijnsnelheid

m/min

Min 0.000, max 10000.000

TNC:\table\techdata.hte

Bezet: 9 records (van maximaal 62)

10:31

Nieuwe record

Record wissen

Veld bevesken

Terug

Machine smart.Turn Technologie-editor

Lijst met materialen

Snijmaterialen

Tab beveskingen...

Extra

Nieuwe snijgegevens

Nieuwe gegevens voor

Materiaal

Stahl

Snijmateriaal

Hartmetall

Gegevens aanwezig

Ja

Opmaakmodel v.

Opmaakmodel gebr.

Neen

Materiaal

Stahl

Snijmateriaal

Hartmetall

Gegevens aanwezig

Ja

END PGM

OFF

UIT

AAN

M07

UIT

M08

UIT

10:31

OK

Afbreken



Snijgegevens bewerken:

- ▶ Tabel met snijgegevens oproepen.
- ▶ Met de **cursor-toetsen** het te wijzigen snijgegevensveld selecteren
 - ▶ Op de softkey drukken

Veld bewerken

- ▶ Waarde invoeren en met de **Enter-toets** bevestigen.

Snijgegevens opnieuw aanmaken:

- ▶ Willekeurige materiaal-snijmateriaal-combinatie instellen.
 - ▶ Op de softkey drukken. De technologie-editor opent de dialoog "Nieuwe snijgegevens".
- ▶ De gewenste materiaal-snijmateriaal-combinatie instellen.
- ▶ Bepalen of een beschikbare materiaal-snijmateriaal-combinatie als sjabloon moet worden gebruikt. Anders wordt aan alle items de waarde "0" toegekend.
- ▶ Met **OK** de nieuwe snijgegevensrecords aanmaken.


Nieuwe record

Record met snijgegevens wissen:

- ▶ Te wissen materiaal-snijmateriaal-combinatie (record) instellen.
 - ▶ Op de softkey drukken. De technologie-editor vraagt voor de zekerheid of de record moet worden gewist.
 - ▶ Op de softkey drukken. De technologie-editor wist de record van de opgegeven materiaal-snijmateriaal-combinatie.

Record wissen

JA

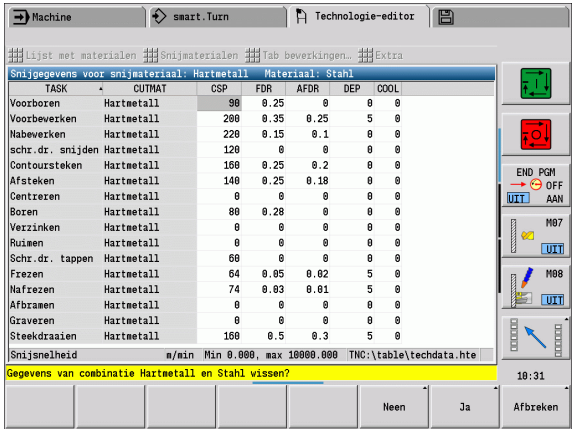



8

Werkstand Organisatie



8.1 Werkstand Organisatie

De werkstand Organisatie omvat functies voor de communicatie met andere systemen, voor gegevensbeveiliging, voor het instellen van parameters en voor diagnose.

U hebt de volgende functies tot uw beschikking:

■ Aanmeldsleutel

Sommige parameterinstellingen en functies mogen uitsluitend door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd. In dit bedieningselement vindt de aanmelding van de gebruiker met een sleutelgetal plaats.

■ Parameterinstellingen

Met behulp van parameters kunt u de CNC PILOT op uw specifieke situatie afstemmen. In het bedieningselement **User parameters** kunt u de parameters bekijken/wijzigen.

■ Transfer

De transfer (overdracht) wordt voor de uitwisseling van gegevens met andere systemen of voor de gegevensbeveiliging toegepast. Deze functie omvat de in- en uitvoer van programma's, parameters en gereedschapsgegevens.

■ Diagnose

Bij "Diagnose" heeft u de beschikking over diagnosefuncties voor controle van het systeem en als hulpmiddel bij het opsporen van storingen.



De functies in config.gegevens en de diagnosefuncties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door het inbedrijfstellings- en servicepersoneel.

Aanmeldsleutel

Sleutelgetal	Mogelijkheden
	User parameters wijzigen
	Transfer:
	■ Programma's verzenden/ ontvangen
	■ Servicebestanden maken
123	Alle user parameters wijzigen
	Transfer
	■ Back-up van parameters
	■ Back-up/restore van gereedschappen
net123	Instelling van de netwerkconfiguratie (besturingsnaam / DHCP)
	Transfer
	■ Back-up van parameters
	■ Back-up/restore van gereedschappen
sik	Optie-dialogoog
	Opent de dialoog voor het activeren van software-opties in SIK (System Identification Key)
Servicesleutel	Config.gegevens bewerken
	Diagnosefuncties
	Restore van parameters

8.2 Parameters

Parameter-editor

De parameterwaarden worden via de zogenoemde **configuratie-editor** ingevoerd.

Ieder parameterobject heeft een naam (bijv. **CfgDisplayLanguage**), waarmee de functie van de onderliggende parameters wordt verklaard. Met het oog op unieke identificatie heeft elk object een zogenoemde **key**.

Aan het begin van elke regel in de parameterstructuur toont de CNC PILOT een pictogram met aanvullende informatie voor deze regel. De pictogrammen hebben de volgende betekenis:

	Onderliggende map aanwezig, maar dichtgeklapt
	Onderliggende map opengeklapt
	Leeg object, kan niet worden opengeklapt
	Geïnitieerde machineparameter
	Niet-geïnitieerde (optionele) machineparameter
	Kan worden gelezen, maar niet worden bewerkt
	Kan niet worden gelezen en niet worden bewerkt

User parameters (gebruikerparameters)


Parameters die van belang zijn voor de "dagelijkse bedrijfsvoering", zijn als **user parameters** georganiseerd.

Om de gebruiker in staat te stellen machinespecifieke functies in te stellen, kan uw machinefabrikant nog andere parameters als gebruikerparameters beschikbaar stellen.

Raadpleeg uw machinehandboek.

Bewerken van user parameters

	Softkey indrukken en het sleutelgetal 123 invoeren.
	Softkey User parameter indrukken

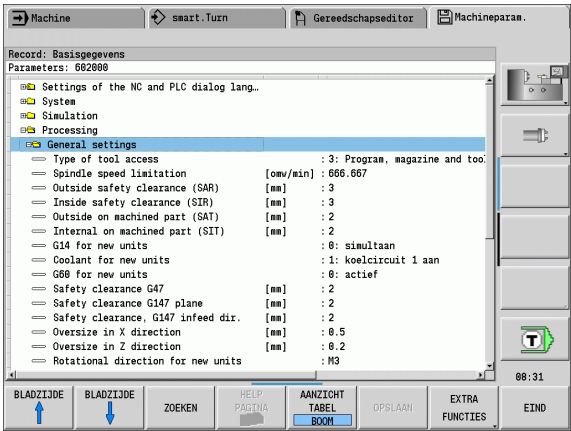

Helptekst weergeven

Cursor op de parameter positioneren.




Info-toets indrukken

De parameter-editor opent het venster met informatie over deze parameter.



Info-toets opnieuw indrukken om het info-venster te sluiten.

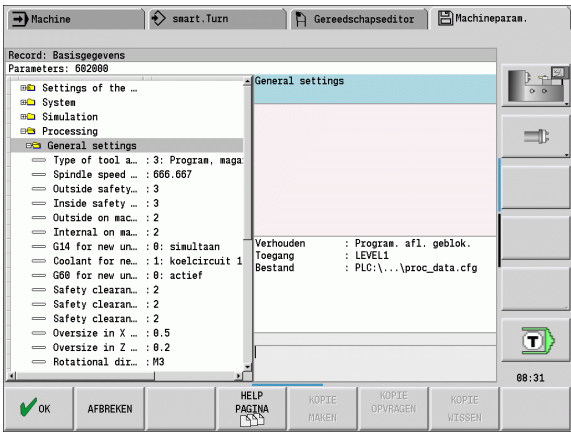

Naar parameters zoeken




Softkey **Zoeken** indrukken

De zoekcriteria invoeren.



Softkey **Zoeken** opnieuw indrukken

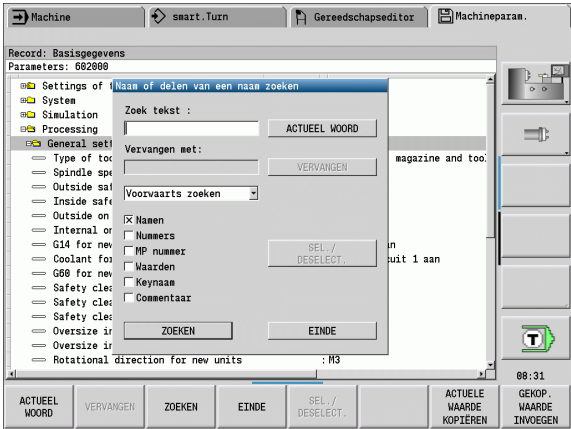

Parameter-editor verlaten



Softkey **Einde** indrukken



Lijst van user parameters

Taalinstelling:

Parameters: Instelling van NC- en PLC-dialoogtaal / ...

... / NC-dialoogtaal (101301)

- ENGLISH
- GERMAN
- CZECH
- FRENCH
- ITALIAN
- SPANISH
- PORTUGUESE
- SWEDISH
- DANISH
- FINNISH
- DUTCH
- POLISH
- HUNGARIAN
- RUSSIAN
- CHINESE
- CHINESE_TRAD
- SLOVENIAN
- KOREAN
- NORWEGIAN
- ROMANIAN
- SLOVAK
- TURKISH

... / PLC-dialoogtaal (101302)

- Zie NC-dialoogtaal

... / Taal van PLC-foutmeldingen (101303)

- Zie NC-dialoogtaal

... / Helptaal (101304)

- Zie NC-dialoogtaal



Algemene instellingen:

Parameters: systeem / ...	Betekenis
... / Definitie van de voor de weergave geldende maateenheid (101100) / ...	
... / Maateenheid voor weergave en operator-interface (101101)	
metric	Metrisch systeem gebruiken
inch	Inchsysteem gebruiken
... / Algemene display-instellingen (604800) / ...	
... / Asweergave (604803)	Type asweergave: <ul style="list-style-type: none">■ Default■ Werkelijke waarde■ Nominale waarde■ Volgfout■ Restweg
.../ Bestandsvoorbeeld bij programmaselectie (604804)	
TRUE	Bestandsvoorbeeld bij programmaselectie wordt weergegeven.
FALSE	Bestandsvoorbeeld bij programmaselectie wordt niet weergegeven.
.../ Eindschakelaarwaarschuwingen niet weergeven (604805)	
TRUE	Er wordt geen eindschakelaar-waarschuwing getoond wanneer een as op de software-eindschakelaar wordt gepositioneerd.
FALSE	De eindschakelaarwaarschuwing wordt weergegeven.
... / Instellingen voor automatisch bedrijf (601800) / ...	
.../ Standtijdbeheer (601801)	
ON	Standtijdbewaking actief
OFF	Standtijdbewaking niet actief
.../ Programma-verloop met de laatst geselecteerde cyclus (601809)	
ON	Bij selectie van het programma-verloop blijft de laatst geselecteerde cyclus actief
OFF	Bij selectie van het programma-verloop is de eerste cyclus actief
.../ Zoeken naar startregel na startregel beëindigen (601810)	



Parameters: systeem / ...	Betekenis
TRUE	De programma-uitvoering begint na het zoeken naar de startregel met de volgende NC-regel
FALSE	De programma-uitvoering begint na het zoeken naar de startregel met de geselecteerde NC-regel
... / Gereedschap opmeten (604600)	
Aanzet meting [mm/min] (604602)	Aanzetsnelheid voor het benaderen van de meettaster
Meetbaan [mm] (604603)	De meettaster moet binnen de meetbaan worden geactiveerd. Anders volgt er een foutmelding.
... / Instellingen voor werkstand Machine (604900) / ...	
.../ Cyclus opslaan zonder simulatie (604903)	
TRUE	Cyclus kan zonder voorafgaande simulatie of uitvoering worden opgeslagen
FALSE	Cyclus kan alleen met voorafgaande simulatie of uitvoering worden opgeslagen
.../ Gereedschapswissel met NC-start uitvoeren (604904)	
TRUE	De gereedschapswissel met de TSF-dialogoog wordt met Cyclusstart uitgevoerd
FALSE	De gereedschapswissel wordt met Cyclusstart niet uitgevoerd
.../ Afzonderlijke TSF-dialogen (604906)	
TRUE	Invoer van de gegevens voor gereedschapswissel, toerental en voeding in afzonderlijke dialogen
FALSE	TSF-dialogoog met invoer van alle snijgegevens
... / Instellingen voor de belastingsbewaking (124700) / ...	
.../ Belastingsbewaking activeren (124701)	
TRUE	De belastingsbewaking is actief
FALSE	De belastingsbewaking is niet actief
.../ Factor grenswaarde-1 van de belasting [%] (124702)	Deze waarde vermenigvuldigd met de vastgestelde referentiewaarde van de referentiebewerking levert grenswaarde-1 van de belasting op.
.../ Factor grenswaarde-2 van de belasting [%] (124703)	Deze waarde vermenigvuldigd met de vastgestelde referentiewaarde van de referentiebewerking levert grenswaarde-2 van de belasting op.
.../ Factor grenswaarde van de totale belasting [%] (124704)	Deze waarde vermenigvuldigd met de vastgestelde referentiewaarde van de referentiebewerking levert de grenswaarde van de totale belasting op.



Instellingen voor de simulatie:

Parameter: Simulatie / ...	Betekenis
... / Algemene instellingen (114800) / ...	
... / Herstart met M99 (114801)	
ON	Simulatie begint weer bij het programmabegin
OFF	Simulatie stopt
... / Baanvertraging [s] (114802)	Wachttijd na elke baanweergave. Hiermee wordt de simulatiesnelheid beïnvloed.
... / Software-eindschakelaar actief (114803)	
ON	Software-eindschakelaar ook bij de simulatie actief
OFF	Software-eindschakelaar bij de simulatie niet actief
... / Bewerkingstijden voor NC-functies algemeen (115000) / ...	Deze tijden worden als neventijden voor de functie "Tijdbepaling" gebruikt.
... / Tijdtoeslag voor gereedschapswissel [s] (115001)	
... / Tijdtoeslag voor omschakelen van de tandwielkast [s] (115002)	
... / Algemene tijdtoeslag voor M-functies [s] (115003)	
... / Bewerkingstijden voor M-functies (115100) / ...	Afzonderlijke tijdtoeslagen voor maximaal 20 M-functies
... / T01 / ...	
... / Nummer van de M-functie	
... / Bewerkingstijd van de M-functie [s]	De tijdbepaling telt deze tijd op bij de "Algemene tijdtoeslag voor M-functies"
... / T20	
... / Vastleggen van de (standaard)venstergrootte (115200)	De simulatie stemt de venstergrootte af op het onbewerkte werkstuk. Als er geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd, werkt de simulatie met de "standaardvenstergrootte".
... / Nulpuntpositie in X [mm] (115201)	Afstand van coördinatenoorsprong tot onderste vensterrand.
... / Nulpuntpositie in Z [mm] (115202)	Afstand van coördinatenoorsprong tot linker vensterrand.
... / Delta X [mm] (115203)	Verticale vergroting van het grafisch venster.
... / Delta Z [mm] (115204)	Horizontale vergroting van het grafisch venster.



Parameter: Simulatie / ...	Betekenis
... / Vastleggen van de (standaard)grootte van het onbewerkte werkstuk (115300)	Als er in DIN PLUS geen onbewerkt werkstuk is geprogrammeerd, werkt de simulatie met het "standaard onbewerkte werkstuk".
... / Buitendiameter [mm] (115301)	
... / Lengte onbewerkt werkstuk [mm] (115302)	
... / Rechterzijde onbewerkt werkstuk [mm] (115303)	
... / Binnendiameter [mm] (115304)	

Instellingen voor bewerkingscycli en units:

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Algemene instellingen (602000) / ...	
... / Soort toegang tot gereedschap (602001)	Vooraf ingestelde waarde voor toegang tot gereedschap: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: eerst uit het NC-programma, dan uit de gereedschapstabel ■ 1: alleen uit het NC-programma ■ 2: eerst uit het NC-programma, dan uit het magazijn ■ 3: eerst uit het NC-programma, dan uit het magazijn, dan uit de gereedschapstabel
... / Toerentalbegrenzing [omw/mm] (602004)	Vooraf ingestelde waarde voor toerentalbegrenzing
... / Veiligheidsafstand buiten (SAR) [mm] (602005)	Veiligheidsafstand aan buitenkant van onbewerkt werkstuk
... / Veiligheidsafstand binnen (SAR) [mm] (602006)	Veiligheidsafstand aan binnenkant van onbewerkt werkstuk
... / Aan buitenkant van bewerkt werkstuk (SAT) [mm] (602007)	Veiligheidsafstand aan buitenkant van bewerkt werkstuk
... / Aan binnenkant van bewerkt werkstuk (SIT) [mm] (602008)	Veiligheidsafstand aan binnenkant van bewerkt werkstuk
... / G14 voor nieuwe units (602009)	Vooraf ingestelde waarde voor "gereedschapswisselpositie G14".
... / Koelmiddel voor nieuwe units (602010)	Vooraf ingestelde waarde voor "Koelmiddel CLT": <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: zonder (koelmiddel) ■ 1: circuit 1 aan ■ 2: koelcircuit 2 aan
... / G60 voor nieuwe units (602011)	Vooraf ingestelde waarde voor "veiligheidszone G60". <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: actief ■ 1: niet actief



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Veiligheidsafstand G47 [mm] (602012)	Vooraf ingestelde waarde voor "veiligheidsafstand G47".
... / Veiligheidsafstand G147 vlak [mm] (602013)	Vooraf ingestelde waarde voor "veiligheidsafstand SCK".
... / Veiligheidsafstand G147 voedingsrichting [mm] (602014)	Vooraf ingestelde waarde voor "veiligheidsafstand SCI".
... / Overmaat in X-richting [mm] (602015)	Vooraf ingestelde waarde voor "Overmaat (X) I"
... / Overmaat in Z-richting [mm] (602016)	Vooraf ingestelde waarde voor "Overmaat (Z) K"
... / Rotatierichting voor nieuwe units (602017)	Vooraf ingestelde waarde voor "Rotatierichting MD"
... / Nulpuntverschuiving (602022)	
OFF	De AAG genereert geen nulpuntverschuiving.
ON	De AAG genereert een nulpuntverschuiving.
... / Voorste rand klauwplaat op hoofdspil (602018)	Positie van de voorste rand van de klauwplaat in Z voor berekening van het werkstuknulpunt
... / Voorste rand klauwplaat bij tegenspil (602019)	Positie van de voorste rand van de klauwplaat in Z voor berekening van het werkstuknulpunt
... / Klauwbreedte bij hoofdspil (602020)	Klauwbreedte in Z voor berekening van het werkstuknulpunt
... / Klauwbreedte bij tegenspil (602021)	Klauwbreedte in Z voor berekening van het werkstuknulpunt
... / Globale parameters bewerkt werkstuk (601900) / ...	
... / Max. induikhoek (EKW) [°] (601903)	Grenshoek om te kunnen onderscheiden tussen draai- of steekbewerking
... / Centrisch voorboren (602100) / ...	
... / 1e boorgrensdiameter (UBD1) [mm] (602101)	Grensdiameter voor de 1e voorboorstap
... / 2e boorgrensdiameter (UBD2) [mm] (602102)	Grensdiameter voor de 2e voorboorstap
... / Boorpunthoektolerantie (SWT) [°] (602103)	Toegestane afwijking van de boorpunthoek bij schuine boorbegrenzingselementen
... / Boorovermaat - diameter (BAX) [mm] (602104)	Bewerkingsovermaat op boordiameter in X-richting. radiusmaat
... / Boorovermaat - diepte (BAZ) [mm] (602105)	Bewerkingsovermaat op boordiepte in Z-richting.

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Benaderen voor voorboren (ANB) (602106)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten voor GS-wissel (ABW) (602106)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Veiligheidsafstand tot onbewerkt werkstuk (SAB) [mm] (602108)	Veiligheidsafstand tot onbewerkt werkstuk
... / Veiligheidsafstand binnen (SIB) [mm] (602109)	Terugloopafstand bij het diepboren "B"
... / Boordiepteverhouding (BTV) (602110)	Verhouding voor het controleren van de voorboorstappen
... / Boordieptefactor (BTF) (602111)	Factor voor berekening van de eerste boordiepte bij diepboren
... / Boordieptereductie (BTR) (602112)	Reductie bij diepboren
... / Overstekende lengte - voorboren (ULB) [mm] (602113)	Vooraf ingestelde waarde voor "Aan/doorboorl. A"
... / Voorbewerken (602200) / ...	
... / Instelhoek - buiten/langs (RALEW) [°] (602201)	Instelhoek voorbewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - buiten/langs (RALSW) [°] (602202)	Boorpunthoek voorbewerkingsgereedschap
... / Instelhoek - buiten/dwars (RAPEW) [°] (602203)	Instelhoek voorbewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - buiten/dwars (RAPSW) [°] (602204)	Boorpunthoek voorbewerkingsgereedschap
... / Instelhoek - binnen/langs (RILEW) [°] (602205)	Instelhoek voorbewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - binnen/langs (RILSW) [°] (602206)	Boorpunthoek voorbewerkingsgereedschap
... / Instelhoek - binnen/dwars (RIPEW) [°] (602207)	Instelhoek voorbewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - binnen/dwars (RIPSW) [°] (602208)	Boorpunthoek voorbewerkingsgereedschap
... / Bewerking buiten/langs (RAL) (602209)	Strategie voor voorbewerken: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: complete voorbewerking met insteken ■ 1: standaard voorbewerking zonder insteken



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Bewerking binnen/langs (RIL) (602210)	Strategie voor voorbereken: ■ 0: complete voorbereking met insteken ■ 1: standaard voorbereking zonder insteken
... / Bewerking buiten/dwars (RAP) (602211)	Strategie voor voorbereken: ■ 0: complete voorbereking met insteken ■ 1: standaard voorbereking zonder insteken
... / Bewerking binnen/dwars (RIP) (602212)	Strategie voor voorbereken: ■ 0: complete voorbereking met insteken ■ 1: standaard voorbereking zonder insteken
... / Nevenhoektolerantie (RNWT) [°] (602213)	Tolerantiebereik voor hulpsnikant van gereedschap
... / Vrijmaakhoek (RFW) [°] (602214)	Minimaal verschil contour – hulpsnikant
... / Type overmaat (RAA) (602215)	
16	Verschillende langs-/dwarsovermaat – geen afzonderlijke overmaten
144	Verschillende langs-/dwarsovermaat – met afzonderlijke overmaten
32	Equidistante overmaat - geen afzonderlijke overmaten
160	Equidistante overmaat - met afzonderlijke overmaten
... / Equidistant of langs (RLA) (602216)	Equidistante overmaat of langsovermaat
... / Dwarsovermaat (RPA) (602217)	Dwarsovermaat
... / Benad./voorbew. buitenkant (ANRA) (602218)	Strategie voor benaderen: ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benad./voorbew. binnenkant (ANRI) (602219)	Strategie voor benaderen: ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/voorbew. buitenkt. (ABRA) (602220)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/voorbew. binnenkt (ABRI) (602221)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Dwars-/langsverhouding buiten (PLVA) (602222)	Verhouding voor beslissing bewerking overlans of overdwers
... / Dwars-/langsverhouding binnen (PLVI) (602223)	Verhouding voor beslissing bewerking overlans of overdwers
... / Minimale dwarslengte (RMPL) [mm] (602224)	Radiusmaat voor bepaling van de bewerkingswijze: <ul style="list-style-type: none"> ■ RMPL \geq I1: zonder dwars voorbewerken ■ RMPL < I1: met dwars voorbewerken ■ RMPL = 0: speciaal geval
... / Dwarshoekafwijking (PWA) [°] (602225)	Tolerantiebereik waarin het eerste element als verticaal element geldt
... / Overstekende lengte - buiten (ULA) [mm] (602226)	Lengte waarmee bij de buitenbewerking tot buiten het eindpunt wordt voorbewerkt.
... / Overstekende lengte - binnen (ULI) [mm] (602227)	Lengte waarmee bij de binnenbewerking tot buiten het eindpunt wordt voorbewerkt.
... / Vrijzetlengte - buiten (RAHL) [mm] (602228)	Vrijzetlengte voor afvlakvarianten H = 1 en H = 2
... / Vrijzetlengte - binnen (RIHL) [mm] (602229)	Vrijzetlengte voor afvlakvarianten H = 1 en H = 2
... / Snijdiepte-reductiefactor (SRF) (602230)	Factor voor het reduceren van de verplaatsing (snijdiepte). Voor gereedschappen die niet in de hoofdbewerkingsrichting worden gebruikt
... / Nabewerken (602300) / ...	
... / Instelhoek - buiten/langs (FALEW) [°] (602301)	Instelhoek nabewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - buiten/langs (FALSW) [°] (602302)	Boorpunthoek nabewerkingsgereedschap
... / Instelhoek - buiten/dwars (FAPEW) [°] (602303)	Instelhoek nabewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - buiten/dwars (FAPSW) [°] (602304)	Boorpunthoek nabewerkingsgereedschap



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Instelhoek - binnen/langs (FILEW) [°] (602305)	Instelhoek nabewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - binnen/langs (FILSW) [°] (602306)	Boorpunthoek nabewerkingsgereedschap
... / Instelhoek - binnen/dwars (FIPEW) [°] (602307)	Instelhoek nabewerkingsgereedschap
... / Boorpunthoek - binnen/dwars (FIPSW) [°] (602308)	Boorpunthoek nabewerkingsgereedschap
... / Bewerking buiten/langs (FAL) (602309)	Strategie voor nabewerken: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: complete nabewerking met optimaal gereedschap ■ 1: standaardnabewerking; vrijdraaiingen en draaduitlopen met geschikt gereedschap
... / Bewerking binnen/langs (FIL) (602310)	Strategie voor nabewerken: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: complete nabewerking met optimaal gereedschap ■ 1: standaardnabewerking; vrijdraaiingen en draaduitlopen met geschikt gereedschap
... / Bewerking buiten/dwars (FAP) (602311)	Strategie voor nabewerken: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: complete nabewerking met optimaal gereedschap ■ 1: standaardnabewerking; vrijdraaiingen en draaduitlopen met geschikt gereedschap
... / Bewerking binnen/dwars (FIP) (602312)	Strategie voor nabewerken: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: complete nabewerking met optimaal gereedschap ■ 1: standaardnabewerking; vrijdraaiingen en draaduitlopen met geschikt gereedschap
... / Nevenhoektolerantie (FNWT) [°] (602313)	Tolerantiebereik voor hulpsnikant van gereedschap
... / Vrijmaakhoek (FFW) [°] (602314)	Minimaal verschil contour – hulpsnikant
... / Benad./nabew. buitenkant (ANFA) (602315)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benad./nabew. binnenkant (ANFI) (602316)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/voorbew. buitenkt. (ABFA) (602317)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/nabew. binnenkant (ABFI) (602318)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Min. nabewerkingsdwarsdiepte (FMPL) [mm] (602319)	<p>Maat voor bepaling van de bewerkingswijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zonder binnencontour: altijd snijgang overdwars ■ Met binnencontour, FMPL \geq l1: zonder snijgang overdwars ■ Met binnencontour, FMPL $>$ l1: met snijgang overdwars
... / Max. Nabewerkings-snijdiepte (FMST) [mm] (602320)	<p>Toegestane insteekdiepte voor onbewerkte draaduitlopen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMST $>$ ft: met bewerking van de draaduitloop ■ FMST \leq ft: zonder bewerking van de draaduitloop
... / Aantal omw. bij afkanting/afrondding (FMUR) (602321)	<p>Minimumaantal omwentelingen, voeding wordt automatisch gereduceerd.</p>
... / Insteken (602400) / ...	
... / Benaderen/insteken buitenkant (ANESA) (602401)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/insteken binnenkant (ANESI) (602402)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/insteken buitenkant (ABESA) (602403)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/insteken binnenkant (ABESI) (602404)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/contoursteken buitenkant (ANKSA) (602405)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/contoursteken binnenkant (ANKSI) (602406)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/contoursteken buitenkant (ABKSA) (602407)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/contoursteken binnenkant (ABKSI) (602408)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Steekbreedtedeler (SBD) (602409)	<p>Waarde voor selectie van het gereedschap bij contoursteken met lineaire elementen op de bodem van de insteek</p>

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Type overmaat (KSAA) (602410)	Overmaat bij contoursteken met terugvallende contouren. Gestandaardiseerde insteken worden in één bewerking gereed gestoken.
16	Verschillende langs-/dwarsovermaat – geen afzonderlijke overmaten
144	Verschillende langs-/dwarsovermaat – met afzonderlijke overmaten
32	Equidistante overmaat - geen afzonderlijke overmaten
160	Equidistante overmaat - met afzonderlijke overmaten
... / Equidistant of langs (KSLA) (602411)	Equidistante overmaat of langsovermaat
... / Dwarsovermaat (KSPA) (602412)	Dwarsovermaat
... / Steekbreedtefactor (SBF) (602413)	Factor voor bepaling van de maximale verspringing van het gereedschap
... / Insteken/nabewerken (602414)	<p>Verloop van de nabewerkingsneden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: asparallelle bodemelementen in het midden opdelen (gedrag tot nu toe) ■ 2: doorbewegen met vrijzetten
... / Draadsnijden (602500) / ...	
... / Benaderen/buiten - schroefdraad (ANGA) (602501)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/binnen - schroefdraad (ANGI) (602502)	<p>Strategie voor benaderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten /buiten - schroefdraad (ABBS) (602503)	<p>Strategie voor vrijzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/binnen - schroefdraad (ABGI) (602504)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Schroefdraadaanlooptlengte (GAL) [mm] (602505)	Vooraf ingestelde waarde voor "aanlooptlengte B"
... / Schroefdraaduitlooptlengte (GUL) [mm] (602506)	Vooraf ingestelde waarde voor "uitlooptlengte P"
... / Meten (602600) / ...	
... / Meetlusteller (MC) (602602)	Geeft aan met welke intervallen wordt gemeten.
... / Meetvrijzetlengte in Z (MLZ) (602603)	Vrijzetlengte in Z
... / Meetvrijzetlengte in X (MLX) (602604)	Vrijzetlengte in X
... / Meetovermaat (MA) (602605)	Overmaat op het te meten element
... / Lengte van meetsnede (MSL) (602606)	Lengte van meetsnede
... / Boren (602700) / ...	
... / Benaderen/voorkant - boren (ANBS) (602701)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/mantelvlak - boren (ANBM) (602702)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/voorkant - boren(ABBS) (602703)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/mantelvlak - boren (ABBM) (602704)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Veiligheidsafstand binnen (SIBC) [mm] (602705)	Terugloopafstand bij het diepboren "B"
... / Aangedreven boorgereedschap (SBC) (602706)	Veiligheidsafstand voor aangedreven gereedschappen
... / Niet-aangedr. Boorgereedschap (SBCF) (602707)	Veiligheidsafstand voor niet-aangedreven gereedschappen
... / Aangedreven draadtap (SGC) (602708)	Veiligheidsafstand voor aangedreven gereedschappen
... / Niet-aangedr. Draadtap (SGCF) (602709)	Veiligheidsafstand voor niet-aangedreven gereedschappen
... / Boordieptefactor (BTCF) (602710)	Factor voor berekening van de eerste boordiepte bij diepboren
... / Boordieptereductie (BTRC) [mm] (602711)	Reductie bij diepboren
... / Diametertolerantie/boor (BDT) [mm] (602712)	Voor keuze van boorgereedschap
... / Frezen (602800) / ...	
... / Benaderen/voorkant- frezen (ANMS) (602801)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Benaderen/mantelvlak - frezen (ANMM) (602802)	Strategie voor benaderen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Vrijzetten/voorkant - frezen (ABMS) (602803)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting



Parameter: Processing / ...	Betekenis
... / Vrijzetten/mantelvlak - frezen (ABMM) (602804)	Strategie voor vrijzetten: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: X- en Z-richting gelijktijdig ■ 2: eerst in X-, dan in Z-richting ■ 3: eerst in Z-, dan in X-richting ■ 6: meeslepen, X- vóór Z-richting ■ 7: meeslepen, Z- vóór X-richting
... / Veiligheidsafstand in voedingsrichting (SMZ) [mm] (602805)	Afstand tussen startpositie en bovenkant van te frezen object
... / Veiligheidsafstand in freesr. (SME) [mm] (602806)	Afstand tussen te frezen contour en freesflank
... / Overmaat in freesrichting (MEA) [mm] (602807)	Overmaat
... / Overmaat in voedingsrichting (MZA) [mm] (602808)	Overmaat
... / ExpertPrograms / ...	
... / Expertprogramma's (606800) / ...	Subprogramma's die op de machineconfiguratie zijn afgestemd
... / Parameterlijst	Key van de parameterlijst
... / Parameterlijsten voor expertprogramma's (606900) / ...	
... / Naam van het expertprogramma	Naam van het expertprogramma zonder opgave van pad
... / Parameter	Waarde van de parameter



Toelichting op de belangrijkste bewerkingsparameters (processing)



Van bewerkingsparameters wordt bij het genereren van werkschema's (TURN PLUS) en diverse bewerkingscycli gebruikgemaakt.

Algemene instellingen

Globale technologieparameters – veiligheidsafstanden

Globale veiligheidsafstanden

Toerentalbegrenzing [SMAX]

Globale toerentalbegrenzing. U kunt in de "Programmakop" van het TURN PLUS-programma een kleinere toerentalbegrenzing definiëren

■ Aan buitenkant van onbewerkt werkstuk [SAR]

■ Aan binnenkant van onbewerkt werkstuk [SIR]

TURN PLUS houdt rekening met **SAR/SIR**:

- bij alle draaibank-/voorbewerkingen
- bij centrisch voorboren

■ Aan buitenkant van bewerkt deel [SAT]

■ Aan binnenkant van bewerkt deel [SIT]


TURN PLUS houdt rekening met **SAT/SIT** bij voorbewerkte werkstukken voor:

- nabewerken
- steekdraaien
- contoursteken
- insteken
- schroefdraad snijden
- meten

G14 voor nieuwe units

Standaardinstelling voor de asvolgorde (start-unit: parameter **GWW**) waarmee de gereedschapswisselpositie wordt benaderd:

- geen as
- 0: simultaan
- 1: eerst X, dan Z
- 2: eerst Z, dan X
- 3: alleen X
- 4: alleen Z

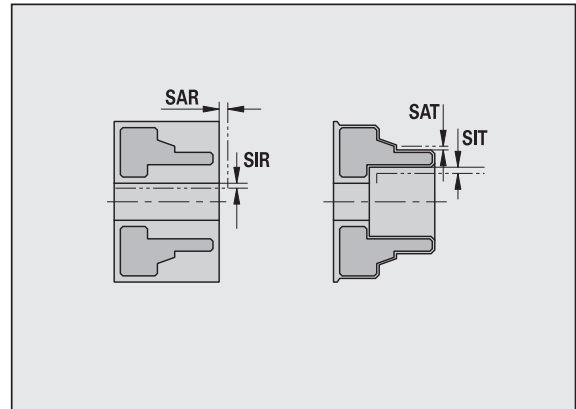

Globale veiligheidsafstanden**Koelmiddel voor nieuwe units**

Standaardinstelling voor het koelmiddel (start-unit: parameter **CLT**):

- 0: zonder koelmiddel
- 1: koelmiddelcircuit 1 aan
- 2: koelmiddelcircuit 2 aan

Veiligheidszone "G60" voor nieuwe units

Standaardinstelling voor de veiligheidszone (start-unit: parameter **G60**):

- 0: actief
- 1: niet actief

Globale veiligheidsafstand G47

Standaardinstelling voor de globale veiligheidsafstand (start-unit: parameter **G47**)

Globale veiligheidsafstand G147 in het vlak

Standaardinstelling voor de globale veiligheidsafstand in het vlak (start-unit: parameter **SCK**)

Globale veiligheidsafstand G147 in de voedingsrichting

Standaardinstelling voor de globale veiligheidsafstand in de voedingsrichting (start-unit: parameter **SCI**)

Globale overmaat in X-richting

Standaardinstelling voor de globale veiligheidsafstand in X-richting (start-unit: parameter **I**)

Globale overmaat in Z-richting

Standaardinstelling voor de globale veiligheidsafstand in X-richting (start-unit: parameter **K**)

Rotatierichting voor nieuwe units

Vooraf ingestelde spilrotatierichting **MD** bij het maken of openen van een nieuwe unit (tab "Tool")

Voorste rand klauwpl. op hoofdspil

Z-positie van de voorste klauwplaatrand voor berekening van het werkstuknulpunt (AAG)

Voorste rand klauwpl. op tegenspil

Z-positie van de voorste klauwplaatrand voor berekening van het werkstuknulpunt (AAG)

Klauwbreedte bij hoofdspil

Klauwbreedte in Z-richting voor berekening van het werkstuknulpunt (AAG).

Klauwbreedte bij tegenspil

Klauwbreedte in Z-richting voor berekening van het werkstuknulpunt (AAG).


Globale parameters bewerkt werkstuk

Globale parameters bewerkt werkstuk

Max. induikhoek [EKW]

Grenshoek bij instekende contourededeeltes om te kunnen onderscheiden tussen draai- of steekbewerking (mtw = contourhoek).

- $EKW \setminus > mtw$: vrijdraaiing
- $EKW \leq mtw$: niet-gedefinieerde insteek (geen vormelement)

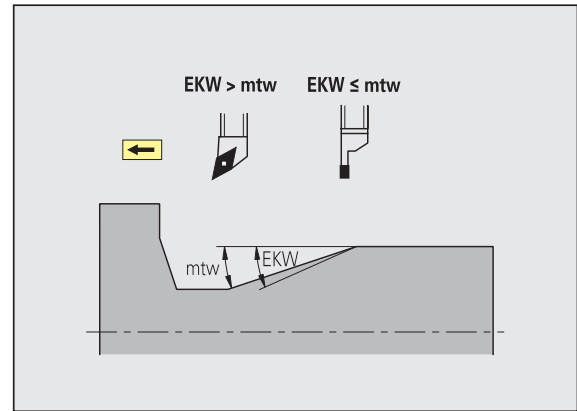

Centrisch voorboren

Centrisch voorboren – gereedschapskeuze

Gereedschapskeuze

1e boorgrensdiameter [UBD1]

- 1e voorboorstap: indien $UBD1 < DB1max$
- Gereedschapskeuze: $UBD1 \leq db1 \leq DB1max$

2e boorgrensdiameter [UBD2]



- 2e voorboorstap: indien $UBD2 < DB2max$
- Gereedschapskeuze: $UBD2 \leq db2 \leq DB2max$

Het **voorboren** geschiedt in maximaal 3 stappen:

- 1e voorboorstap (grensdiameter UBD1)
- 2e voorboorstap (grensdiameter UBD2)
- Afboorstap
 - Afboren vindt plaats bij: $dimin \leq UBD2$
 - Gereedschapskeuze: $db = dimin$

Benamingen in de afbeeldingen:

- $db1, db2$: boordiameter
- $DB1max$: maximale binnendiameter 1. Boorstap
- $DB2max$: maximale binnendiameter 2. Boorstap
- $dimin$: minimale binnendiameter

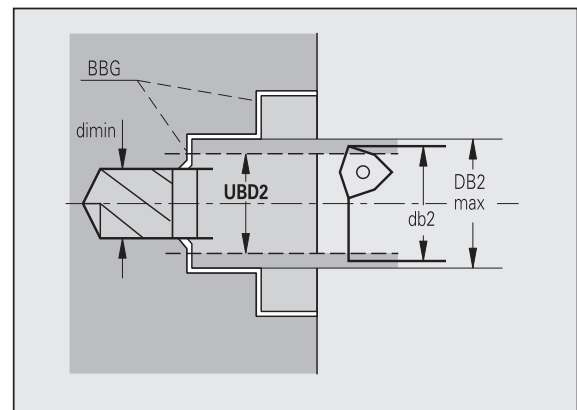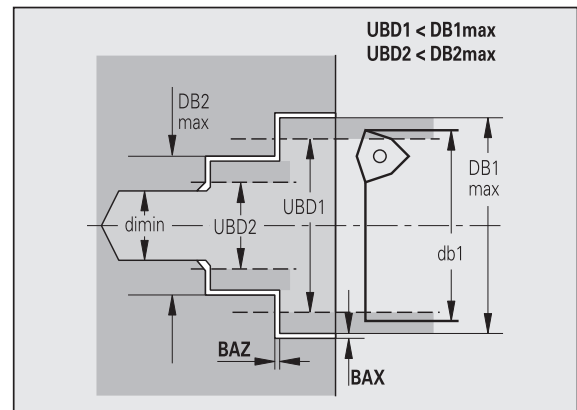

- BBG (boorbegrenzingselementen): contourelementen die door UBD1/UBD2 worden gesneden



- UBD1/UBD2 zijn niet van belang wanneer de hoofdbewerking "centrisch voorboren" met de subbewerking "afboren" in overeenstemming wordt gebracht (zie gebruikershandboek smart.Turn en DIN-programmering).
- Voorwaarde: $UBD1 \setminus > UBD2$
- UBD2 moet een volgende binnenbewerking met boorstangen toestaan.

Centrisch voorboren – overmaten

Overmaten

Boorpunthoektolerantie [SWT]

Wanneer het boorbegrenzingselement een afschuining is, zoekt TURN PLUS eerst een spiraalboor met bijbehorende boorpunthoek. Als er geen geschikte spiraalboor beschikbaar is, wordt er voorgeboord met een snijplaatboor. Met SWT wordt de toelaatbare afwijking van de boorpunthoek vastgelegd.

Boorovermaat – diameter [BAX]


Bewerkingsovermaat op boordiameter (X-richting – radiusmaat).

Boorovermaat – diepte [BAZ]

Bewerkingsovermaat op boordiepte (Z-richting).



- BAZ wordt niet aangehouden, wanneer
- een volgende nabewerking aan de binnenzijde vanwege een te kleine diameter niet mogelijk is.
- bij zakboringen in de afboorstap "dimin < 2 * UBD2" is.

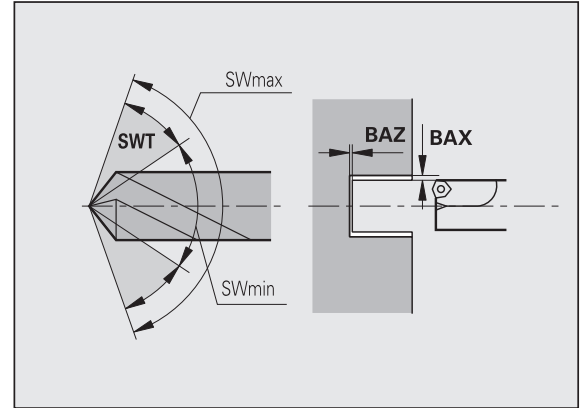

Centrisch voorboren – benaderen/vrijzetten


Benaderen en vrijzetten

■ Benaderen voor voorboren [ANB]

■ Vrijzetten voor gereedschapswissel [ABW]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

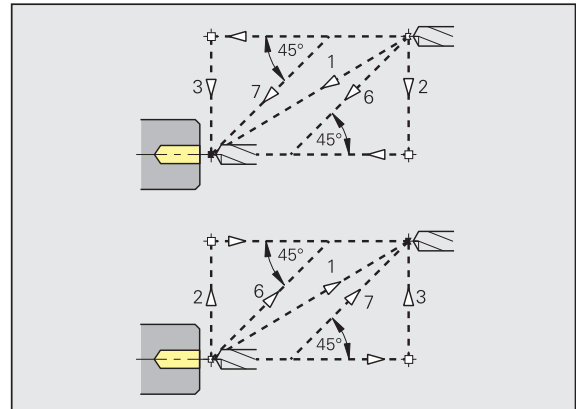


Centrisch voorboren – veiligheidsafstanden

Veiligheidsafstanden

Veiligheidsafstand tot het onbewerkte werkstuk [SAB]

Veiligheidsafstand binnenkant [SIB]

Teruglooppafstand bij het langgatboren ("B" bij G74).

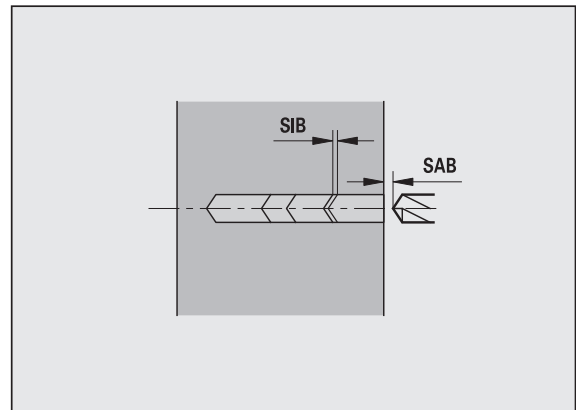

Centrisch voorboren – bewerking

Bewerking

Boordiepteverhouding [BTV]

TURN PLUS controleert de 1e en 2e boorstap. Boorstap. De voorboorstap wordt uitgevoerd bij:

$$BTV \leq BT / d_{max}$$

Boordieptefactor [BTF]

1e boordiepte bij diepboorcyclus (G74):

$$bt1 = BTF * db$$

Boordieptereductie [BTR]

Reductie bij diepboorcyclus (G74):

$$bt2 = bt1 - BTR$$

Overstekende lengte – voorboren [ULB]

Doorboorlengte

voorbewerken



Vorbewerken – gereedschapsnormen

Bovendien geldt:

- Allereerst wordt standaard-voorbewerkingsgereedschap gebruikt.
- Alternatief wordt gereedschap gebruikt dat een complete bewerking mogelijk maakt.

Gereedschapsnormen

- Instelhoek – buiten/langs [RALEW]
- Boorpunthoek – buiten/langs [RALSW]
- Instelhoek – buiten/dwars [RAPEW]
- Boorpunthoek – buiten/dwars [RAPSW]
- Instelhoek – binnen/langs [RILEW]
- Boorpunthoek – binnen/langs [RILSW]
- Instelhoek – binnen/dwars [RIPEW]
- Boorpunthoek – binnen/dwars [RIPSW]

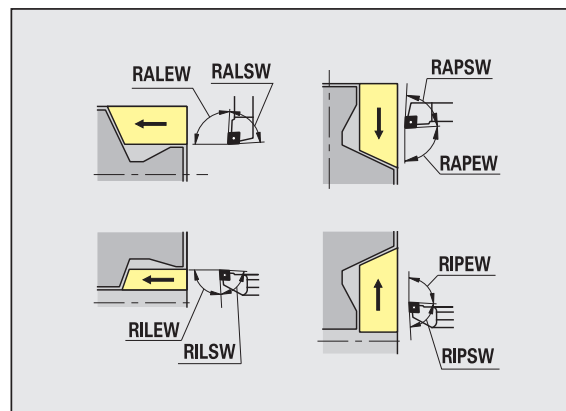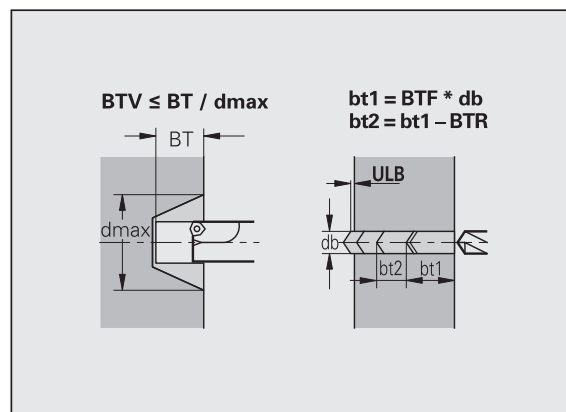


Bewerkingsnormen

- **Standaard/compleet – buiten/langs [RAL]**
- **Standaard/compleet – binnen/langs [RIL]**
- **Standaard/compleet – buiten/dwars [RAP]**
- **Standaard/compleet – binnen/dwars [RIP]**

Invoer bij RAL, RIL, RAP, RIP:

- 0: complete voorbereiding met insteken. TURN PLUS zoekt een gereedschap voor de complete bewerking.
- 1: standaard voorbereiding zonder insteken

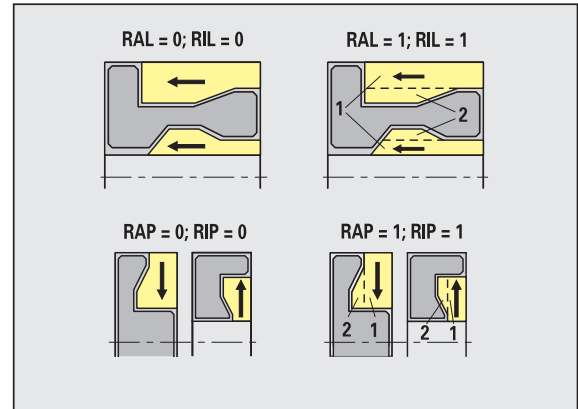

Voor de gereedschapskeuze geldt:

- Instelhoek (EW): $EW \geq mkw$ (mkw: stijgende contourhoek)
- Instel- (EW) en boorpunthoek (SW): $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Nevenhoek (RNWT): $RNWT = NWmax - NWmin$


Gereedschapstoleranties

Nevenhoektolerantie (RNWT)

Tolerantiebereik voor hulpsnijkant van gereedschap

Vrijmaakhoek [RFW]

Minimaal verschil contour – hulpsnijkant

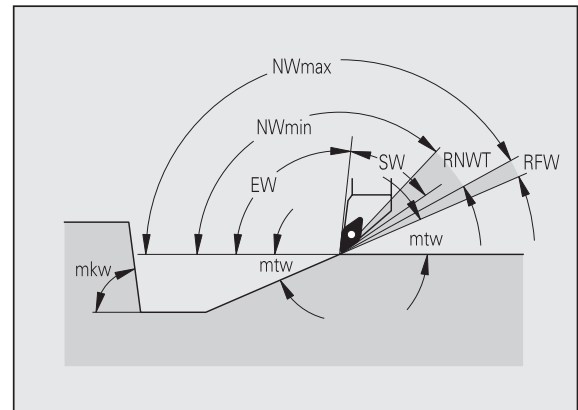

Vorbewerken – overmaten

Overmaten

Type overmaat [RAA]

- 16: verschillende langs-/dwarsovermaat – geen afzonderlijke overmaten
- 144: verschillende langs-/dwarsovermaat – met afzonderlijke overmaten
- 32: equidistante overmaat - geen afzonderlijke overmaten
- 160: equidistante overmaat - met afzonderlijke overmaten

Equidistant of langs [RLA]

Equidistante overmaat of langsovermaat

Geen of dwars [RPA]

Dwarsovermaat

Vorbewerken – benaderen en vrijzetten



Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten

- Benaderen vorbereken buitenkant [ANRA]
- Benaderen vorbereken binnenkant [ANRI]
- Vrijzetten vorbereken buitenkant [ABRA]
- Vrijzetten vorbereken binnenkant [ABRI]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

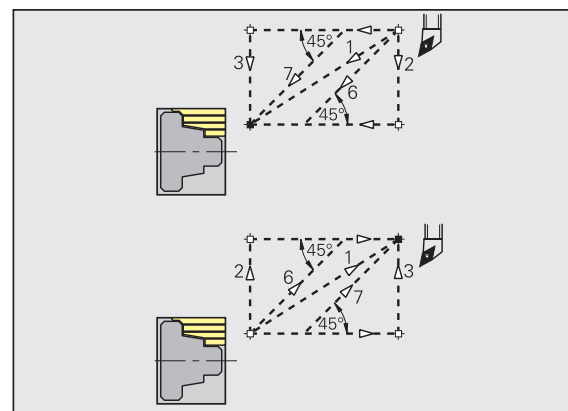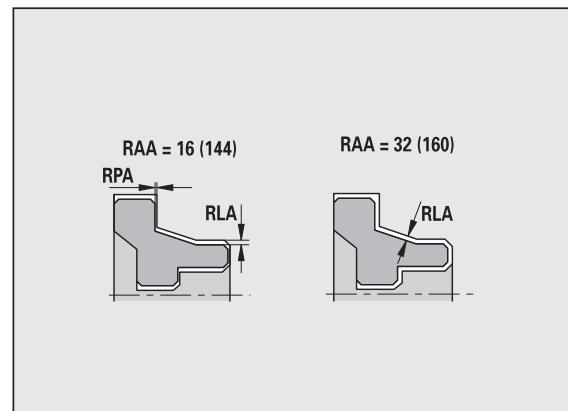

Voorbewerken – bewerkingsanalyse

TURN PLUS bepaalt aan de hand van PLVA/PLVI of er een langs- of dwarsbewerking wordt uitgevoerd.

Bewerkingsanalyse

Dwars-/langsverhouding buiten [PLVA]

- $PLVA \leq AP/AL$: bewerking overlangs
- $PLVA > AP/AL$: bewerking overdwars

Dwars-/langsverhouding binnen [PLVI]

- $PLVI \leq IP/IL$: bewerking overlangs
- $PLVI > IP/IL$: bewerking overdwars


Minimale dwarslengte [RMPL] (radiuswaarde)

Bepaalt of het voorste verticale element van de buitencontour van een bewerkt werkstuk dwars wordt voorbewerkt.

- $RMPL > l1$: zonder extra dwars voorbewerken
- $RMPL < l1$: met extra dwars voorbewerken
- $RMPL = 0$: speciaal geval

Dwarshoekafwijking [PWA]

Het eerste voorste element geldt als verticaal element, wanneer het binnen +PWA en -PWA ligt.

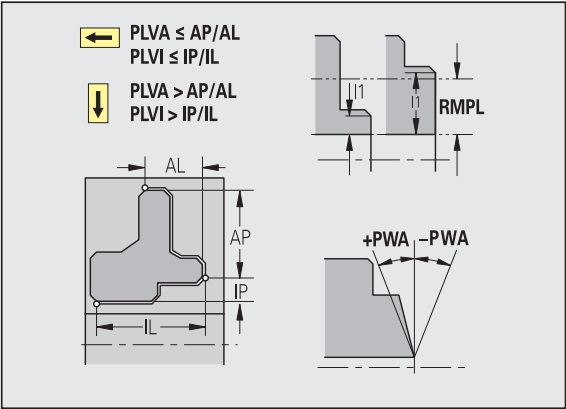

Bewerkingscycli**Overstekende lengte buiten [ULA]**

Lengte waarmee bij de buitenbewerking in langsrichting tot buiten het eindpunt wordt vorbewerkt. ULA wordt niet aangehouden wanneer de snijbegrenzing voor of binnen de overstekende lengte ligt.

Overstekende lengte binnen [ULI]

- Lengte waarmee bij de binnenbewerking in langsrichting tot buiten het eindpunt wordt vorbewerkt. ULI wordt niet aangehouden wanneer de snijbegrenzing vóór of binnen de overstekende lengte ligt.
- Wordt gebruikt bij de berekening van de boordiepte bij centriscb vorboren.

Vrijzetlengte buiten [RAHL]

Vrijzetlengte voor afvlakvarianten (H=1, 2) van de vorbewerkingscycli (G810, G820) bij de buitenbewerking (RAHL).

Vrijzetlengte binnen [RIHL]

Vrijzetlengte voor afvlakvarianten (H=1, 2) van de vorbewerkingscycli (G810, G820) bij de binnenbewerking (RIHL).


Snijdiepte-reductiefactor [SRF]

Bij het vorbewaterken met gereedschap dat niet in de hoofdbewerkingsrichting wordt toegepast, wordt de verplaatsing (snijdiepte) gereduceerd.

Verplaatsing (P) voor de vorbewerkingscycli (G810, G820):

$$P = ZT * SRF$$

(ZT: aanzet uit de technologie-database)

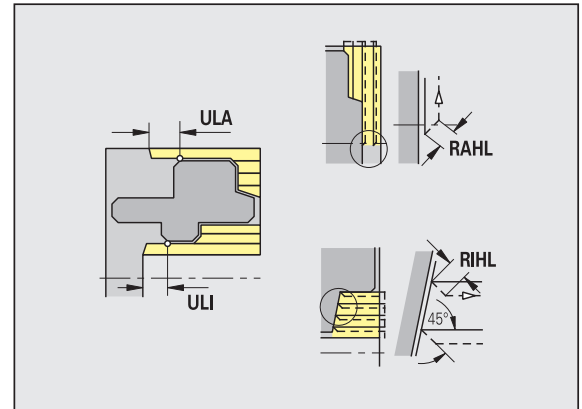

Bewerkingsnormen

- **Instelhoek – buiten/langs [FALEW]**
- **Boorpunthoek – binnen/langs [FILEW]**
- **Instelhoek – buiten/dwars [FAPEW]**
- **Boorpunthoek – binnen/dwars [FIPEW]**


Gereedschapsselectie:

- allereerst wordt standaard-nabewerkingsgereedschap gebruikt.
- Als met het standaard-nabewerkingsgereedschap de vormelementen vrijdraaiingen (vorm FD) en draaduitlopen (vorm E, F, G) niet kunnen worden bewerkt, dan worden de vormelementen achtereenvolgens uitgeschakeld. TURN PLUS probeert herhalend de "restcontour" te bewerken. De uitgeschakelde vormelementen worden daarna afzonderlijk met het juiste gereedschap bewerkt.

- **Standaard/compleet – buiten/langs [FAL]**
- **Standaard/compleet – binnen/langs [FIL]**
- **Standaard/compleet – buiten/dwars [FAP]**
- **Standaard/compleet – binnen/dwars [FIP]**

Bewerking van de contouredeeltes bij:

- Complete: TURN PLUS zoekt het optimale gereedschap voor bewerking van het complete contouredeelte.
- Standaard:
 - Wordt allereerst met standaard-nabewerkingsgereedschap uitgevoerd. Vrijdraaiingen en draaduitlopen worden met geschikt gereedschap bewerkt.
 - Als het standaard-nabewerkingsgereedschap niet geschikt is voor vrijdraaiingen en draaduitlopen, maakt TURN PLUS onderscheid tussen standaardbewerkingen en bewerking van de vormelementen.
 - Als de onderverdeling in standaard- en vormelementbewerking geen succes heeft, schakelt TURN PLUS om naar "complete bewerking".

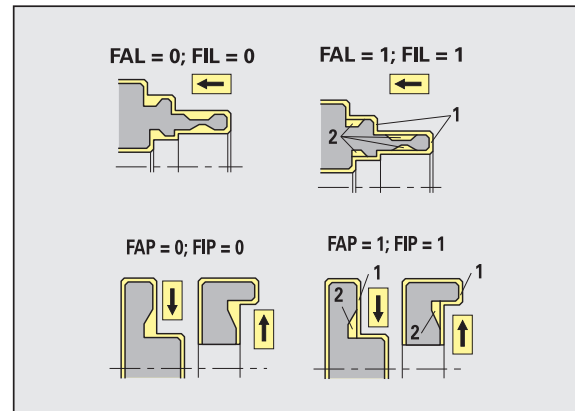

Nabewerken – gereedschapstoleranties

Voor de gereedschapskeuze geldt:

- Instelhoek (EW): $EW \geq mkw$
(mkw: stijgende contourhoek)
- Instel- (EW) en boorpunthoek (SW):
 $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Nevenhoek (FNWT): $FNWT = NWmax - NWmin$


Gereedschapstoleranties

Nevenhoektolerantie (FNWT)

Tolerantiebereik voor hulpsnijkant van gereedschap

Vrijmaakhoek [FFW]

Minimaal verschil contour – hulpsnijkant

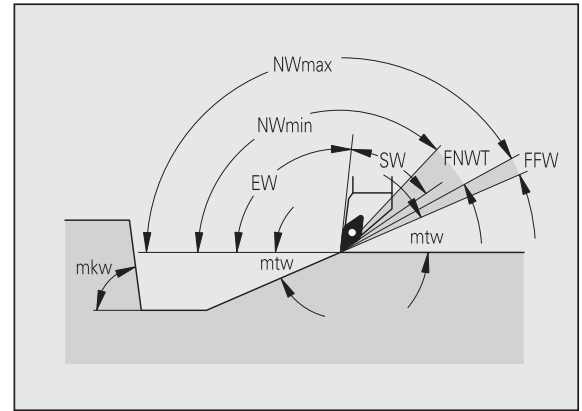

Nabewerken – gereedschapstoleranties


Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten

- Benaderen nabewerken buitenkant [ANFA]
- Benaderen nabewerken binnenkant [ANFI]
- Vrijzetten nabewerken buitenkant [ABFA]
- Vrijzetten nabewerken binnenkant [ABFI]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

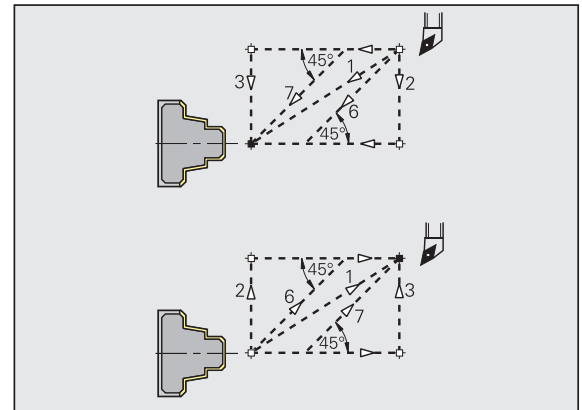

Bewerkingsanalyse

Minimale dwarslengte [FMPL]

TURN PLUS onderzoekt het voorste element van de buitencontour die moet worden nabewerkt. Hierbij geldt:

- Zonder binnencontour: altijd met extra snijgang overdwars
- Met binnencontour – $FMPL \geq l1$: zonder extra snijgang overdwars
- Met binnencontour – $FMPL < l1$: met extra snijgang overdwars

Maximale nabewerkings-snijdiepte [FMST]

Met FMST wordt de toelaatbare insteekdiepte voor onbewerkte draaduitlopen vastgelegd. De nabewerkingscyclus (G890) bepaalt aan de hand van deze parameter of draaduitlopen (vorm E, F, G) tijdens het nabewerken van de contour worden bewerkt. Hierbij geldt:

- $FMST > ft$: met bewerking van de draaduitloop (ft: draaduitloopdiepte)
- $FMST \leq ft$: zonder bewerking van de draaduitloop


Aantal omwentelingen bij afschuining of afronding [FMUR]

De voeding wordt zover gereduceerd dat minstens FMUR omwentelingen worden uitgevoerd (verwerking: nabewerkingscyclus G890).



Voor FMPL geldt:

- De extra dwarssnede wordt van buiten naar binnen uitgevoerd.
- De "dwarshoekafwijking PWA" heeft geen invloed op de analyse van de verticale elementen.

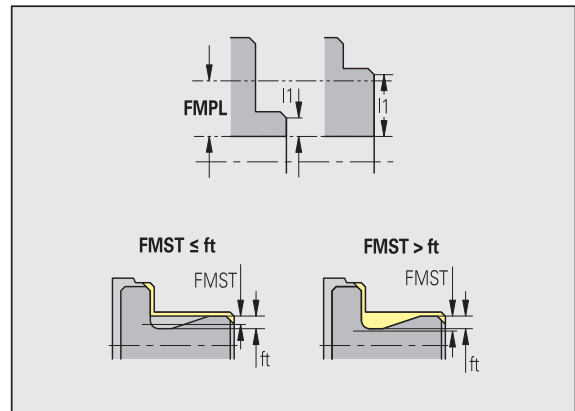

Insteken en contoursteken

Insteken en contoursteken – benaderen en vrijzetten


Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten

- Benaderen insteken buitenkant [ANESA]
 - Benaderen insteken binnenkant [ANESI]
 - Vrijzetten insteken buitenkant [ABESA]
 - Vrijzetten insteken binnenkant [ABESI]
-
- Benaderen contoursteken buitenkant [ANKSA]
 - Benaderen contoursteken binnenkant [ANKSI]
 - Vrijzetten contoursteken buitenkant [ABKSA]
 - Vrijzetten contoursteken binnenkant [ABKSI]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

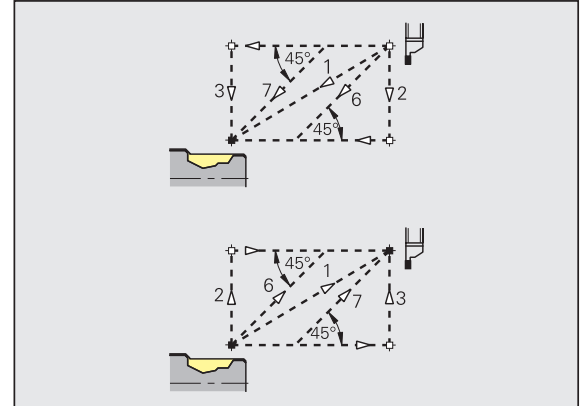

Insteken en contoursteken – gereedschapskeuze, overmaten

Gereedschapskeuze, overmaten

Steekbreedtedeler [SBD]

Als er bij de bewerkingswijze contoursteken alleen lineaire elementen beschikbaar zijn, maar er is geen asparallel element op de bodem van de insteek, vindt de gereedschapskeuze plaats op basis van de "steekbreedtedeler SBD".


$$SB \leq b / SBD$$

(SB: breedte steekgereedschap; b: breedte bewerkingsgedeelte)

Type overmaat [KSAA]

Het te bewerken steekgedeelte kan van overmaten worden voorzien. Als er overmaten zijn vastgelegd, wordt de insteek voorgestoken en in een tweede bewerking nabewerkt. Invoer:

- 16: verschillende langs-/dwarsovermaat – geen afzonderlijke overmaten
- 144: verschillende langs-/dwarsovermaat – met afzonderlijke overmaten
- 32: equidistante overmaat - geen afzonderlijke overmaten
- 160: equidistante overmaat - met afzonderlijke overmaten

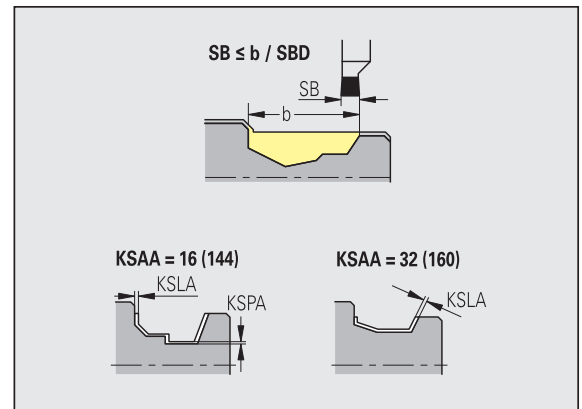

Gereedschapskeuze, overmaten**Equidistant of langs [KSLA]**

Equidistante overmaat of langsovermaat

Geen of dwars [KSPA]

Dwarsovermaat



- Met de overmaten wordt bij de bewerkingswijze contoursteken bij terugvallende contouren rekening gehouden.
- Gestandaardiseerde insteken (bijv.: vorm D, S, A) worden in één bewerking gereed gestoken. Een onderverdeling in voorbewerken en nabewerken is alleen mogelijk bij DIN PLUS.

Insteken en contoursteken – bewerking


Verwerking: DIN PLUS

Bewerking**Steekbreedtefactor [SBF]**

Met SBF wordt de maximale verspringing bij de steekcycli G860, G866 bepaald:

$$esb = SBF * SB$$

(esb: effectieve steekbreedte; SB: breedte steekgereedschap)

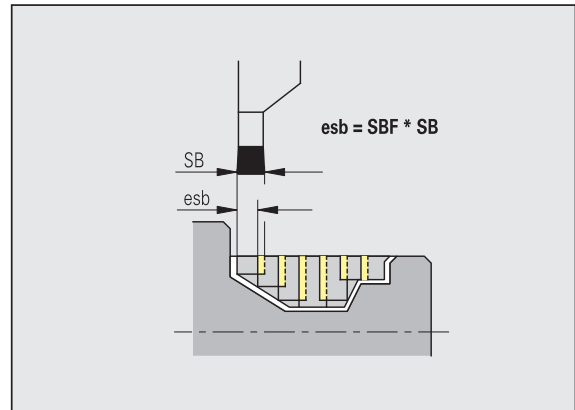

Draadsnijden

Schroefdraad snijden – benaderen en vrijzetten


Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten

- Benaderen buiten – schroefdraad [ANGA]
- Benaderen binnen – schroefdraad [ANGI]
- Vrijzetten buiten – schroefdraad [ABGA]
- Vrijzetten binnen – schroefdraad [ABGI]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

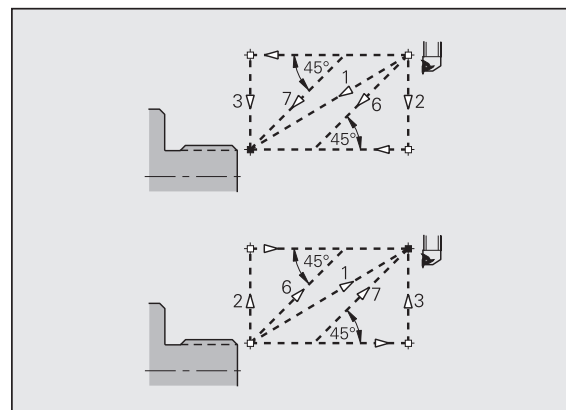

Schroefdraad snijden – bewerking


Bewerking

Schroefdraadaanlooptlengte [GAL]

Aanloop vóór de draadaansnijding.

Schroefdraaduitlooptlengte [GUL]

Uitloop (overloop) na de draadsnijgang.

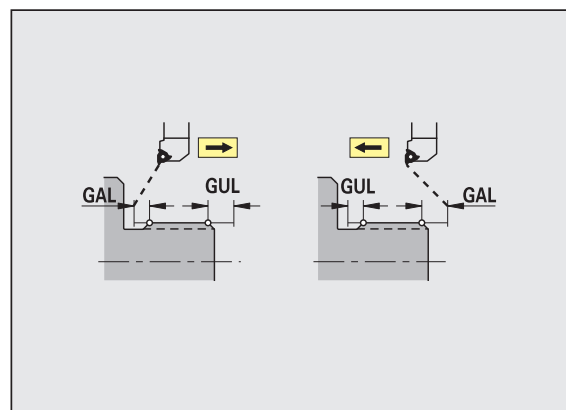

GAL/GUL worden als schroefdraadattributen "aanlooptlengte B / uitlooptlengte P" overgenomen, als ze niet als attributen ingevoerd zijn.

Meten

De meetparameters worden als attribuut aan de passingelementen toegewezen.

Meetprocedure

Meetlusteller [MC]

Geeft aan met welke intervallen moet worden gemeten

Meetvrijzetlengte in Z [MLZ]

Z-afstand voor vrijzetbeweging


Meetvrijzetlengte in X [MLX]

X-afstand voor vrijzetbeweging

Meetovermaat [MA]

Overmaat die zich nog op het te meten element bevindt.

Lengte van meetsnede [MSL]

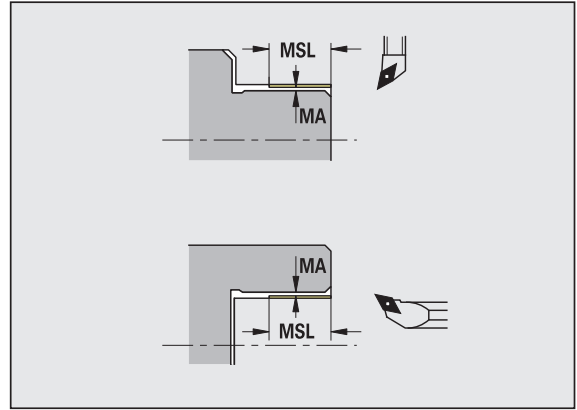

Boren

Boren – benaderen en vrijzetten

Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten

■ Benaderen voorkant [ANBS]


■ Benaderen mantelvlak [ANBM]

■ Vrijzetten voorkant [ABGA]

■ Vrijzetten mantelvlak [ABBM]


Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

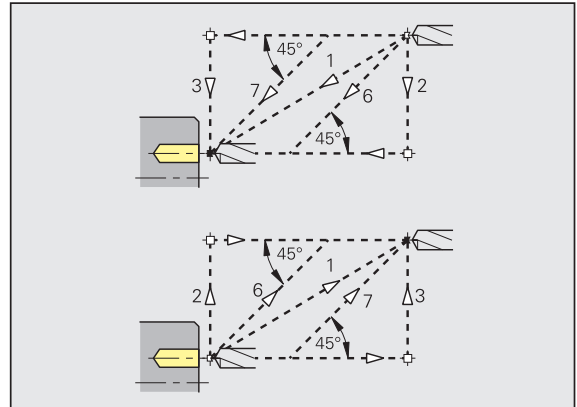

Boren – veiligheidsafstanden

Veiligheidsafstanden	
Veiligheidsafstand binnenkant [SIBC]	Terugloopafstand bij het langgatboren ("B" bij G74).
Aangedreven boorgereedschap [SBC]	Veiligheidsafstand aan voorkant en mantelvlak voor aangedreven gereedschap.
Niet-aangedreven boorgereedschap [SBCF]	Veiligheidsafstand aan voorkant en mantelvlak voor niet-aangedreven gereedschap.
Aangedreven draadtappen [SGC]	Veiligheidsafstand aan voorkant en mantelvlak voor aangedreven gereedschap.
Niet-aangedreven draadtappen [SGCF]	Veiligheidsafstand aan voorkant en mantelvlak voor niet-aangedreven gereedschap.

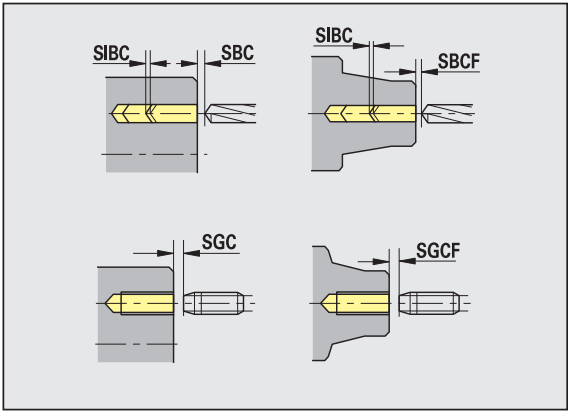

Boren – bewerking

De parameters gelden voor het boren met de langgatboorcyclus (G74).

Bewerking

Boordieptefactor [BTFC]

1e boordiepte: $bt1 = BTFC * db$

(db: boordiameter)

Boordieptereductie [BTRC]

2e boordiepte: $bt2 = bt1 - BTRC$

De overige boorstappen worden dienovereenkomstig gereduceerd.

Diametertolerantie boor [BDT]

Voor keuze van boorgereedschap (centerboor, aanboorbeitel, verzinkboor, getrapte boor, conische ruimer).

- Boordiameter: $DBmax = BDT + d$ (DBmax: maximale boordiameter)
- Gereedschapskeuze: $DBmax \setminus d$

Frezen

Frezen – benaderen en vrijzetten



Er wordt met spoedgang (G0) benaderd en vrijgezet.

Benaderen en vrijzetten


- Benaderen voorkant [ANMS]
- Benaderen mantelvlak [ANMM]
- Vrijzetten voorkant [ABMS]
- Vrijzetten mantelvlak [ABMM]

Strategie voor benaderen/vrijzetten:

- 1: X- en Z-richting gelijktijdig
- 2: eerst in X-, dan in Z-richting
- 3: eerst in Z-, dan in X-richting
- 6: meeslepen, X- vóór Z-richting
- 7: meeslepen, Z- vóór X-richting

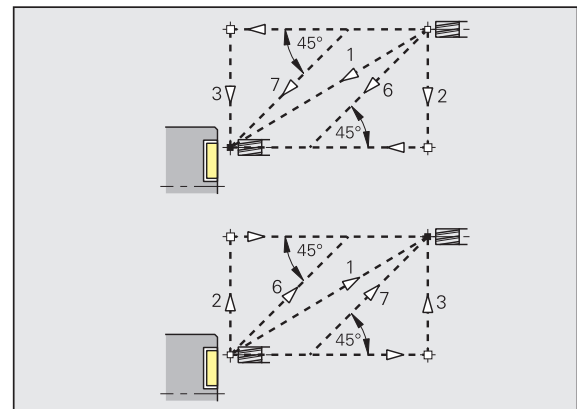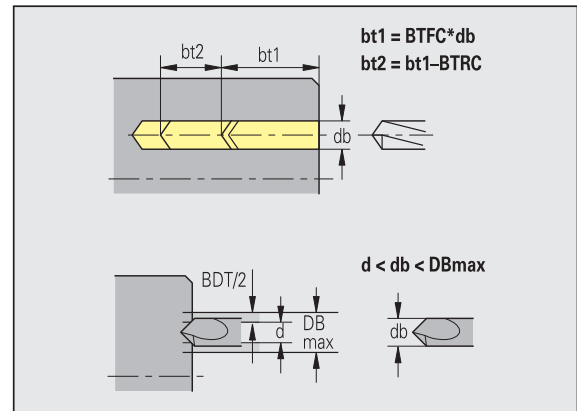

Veiligheidsafstanden en overmaten	
Veiligheidsafstand in aanzetrichting [SMZ]	
Afstand tussen startpositie en bovenkant van te frezen object.	
Veiligheidsafstand in freesrichting [SME]	
Afstand tussen te frezen contour en freesflank.	
Overmaat in freesrichting [MEA]	
Overmaat in aanzetrichting [MZA]	

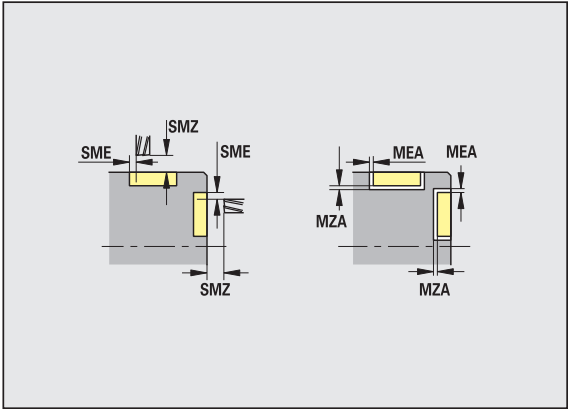

8.3 Transfer

De werkstand "Transfer" wordt ten behoeve van de **gegevensbeveiliging** en voor de **gegevensuitwisseling** via netwerken of USB-apparaten toegepast. Daar waar verderop van "bestanden" wordt gesproken, worden programma's, parameters of gereedschapsgegevens bedoeld. De volgende bestandstypen worden verzonden:

- Programma's (cyclusprogramma's, smart.Turn-programma's, DIN-hoofd- en subprogramma's, ICP-contourbeschrijvingen)
- Parameter
- Gereedschapsgegevens

Gegevensbeveiliging

HEIDENHAIN adviseert u de op de CNC PILOT gemaakte programma's en gereedschapsgegevens regelmatig op een extern apparaat op te slaan.

U moet ook de parameters opslaan. Omdat deze niet vaak worden gewijzigd, hoeven ze alleen te worden opgeslagen indien dit noodzakelijk is.

Gegevensuitwisseling met TNCremo

Als aanvulling op de machinebesturing CNC PILOT biedt HEIDENHAIN het pc-programma TNCremo aan. Met dit programma is vanaf een pc toegang tot de gegevens van de besturing mogelijk.

Externe toegang



De machinefabrikant kan de externe toegangsmogelijkheden configureren. Raadpleeg uw machinehandboek.

Met de softkey EXTERNE TOEGANG kan de toegang via de LSV-2-interface worden vrijgegeven of geblokkeerd.

Externe toegang toestaan/blokkeren:

- Werkstand Organisatie selecteren



- Verbinding met de besturing toestaan: softkey EXTERNE TOEGANG op AAN zetten. De TNC staat de toegang tot gegevens via de LSV-2-interface toe.
- Verbinding met de besturing blokkeren: softkey EXTERNE TOEGANG op UIT zetten. De TNC blokkeert de toegang via de LSV-2-interface



Verbindingen

Verbindingen kunnen via een netwerk (Ethernet) of met een USB-gegevensdrager tot stand worden gebracht. De data-overdracht vindt plaats via de **Ethernet**- of de **USB-interface**.

- **Netwerk** (via Ethernet): de CNC PILOT ondersteunt **SMB**-netwerken (**S**erver **M**essage **B**lock, **W**INDOWS) en **NFS**-netwerken (**N**etwork **F**ile **S**ervice).
- **USB**-gegevensdragers worden direct op de besturing aangesloten. De CNC PILOT gebruikt alleen de eerste partitie op een USB-gegevensdrager.



Let op: Botsingsgevaar !

Andere netwerkgebruikers kunnen NC-programma's van de CNC PILOT overschrijven. Zorg er bij de inrichting van het netwerk voor dat alleen bevoegde personen toegang tot de CNC PILOT hebben.



U kunt op een aangesloten USB-gegevensdrager of netwerkstation ook nieuwe mappen maken. Druk hiervoor op de softkey **Transfer-map maken** en voer een mapnaam in.

De besturing toont alle actieve verbindingen in een selectievenster. Als er nog submappen in een map staan, kunt u deze ook openen en selecteren.

De werkstand Organisatie selecteren en u met het sleutelgetal "net123" aanmelden.

TRANSFER

Softkey **Transfer** indrukken (bij aanmelding)

Verbindingen

Softkey **Verbindingen** selecteren



Netwerk

Softkey **Netwerk** indrukken

De CNC PILOT opent de dialoog **"Netwerkverbinding"**. In deze dialoog worden de instellingen voor het verbindingsdoel uitgevoerd.

Config.

Softkey **Config.** indrukken (alleen met aanmelding). De dialoog van de **Netwerkconfiguratie** wordt geopend.

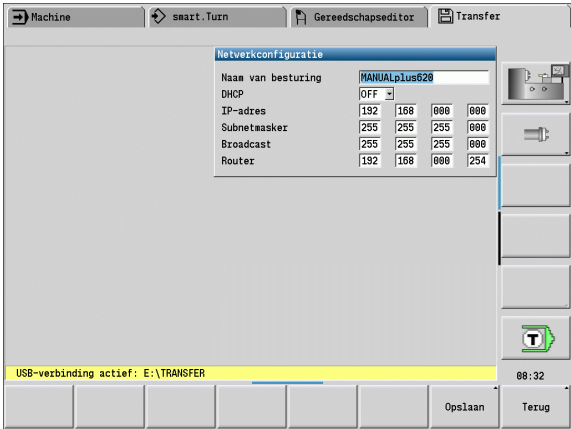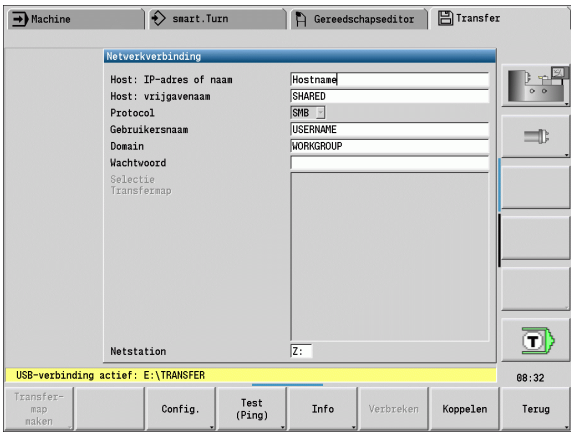

Ethernet-interface CNC PILOT 620

Instellingen netwerkconfiguratie

- ▶ **Naam van besturing** - computernaam van de besturing
- ▶ **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - **OFF**: de overige netwerkinstellingen moeten handmatig worden uitgevoerd. Statisch IP-adres.
 - **ON**: de netwerkinstellingen worden automatisch door een DHCP-server opgehaald.
- ▶ **Instellingen voor DHCP OFF**
 - IP-adres
 - Subnetmasker
 - Broadcast
 - Gateway


Instellingen netwerkverbinding (SMB)

- ▶ **Protocol**
 - SMB - Windows-netwerk
- ▶ **IP-adres host/hostnaam** - computernaam of IP-adres van de doelcomputer.
- ▶ **Hostvrijgave** - naam van vrijgave op de doelcomputer. (Sharename)
- ▶ **Gebruikersnaam** - voor aanmelding op de doelcomputer.
- ▶ **Werkgroep/domein** - naam van werkgroep of domein.
- ▶ **Wachtwoord** - voor aanmelding op de doelcomputer.

Instellingen netwerkverbinding (NFS)

- ▶ **Protocol**
 - NFS
- ▶ **IP-adres host** - IP-adres van de doelcomputer.
- ▶ **Hostvrijgave** - naam van vrijgave op de doelcomputer. (Sharename)
- ▶ **rsize** - .
- ▶ **wsize** -
- ▶ **time0** -
- ▶ **soft** -

Selectie projectmap: de CNC PILOT leest en schrijft alle gegevens in een vast ingestelde projectmap. Elke projectmap is een spiegelbeeld van de mappenstructuur van de besturing. Selecteer een projectmap waarmee de verbinding tot stand wordt gebracht. Als er in het doelpad nog geen projectmap aanwezig is, wordt deze tijdens het verbinden aangemaakt.

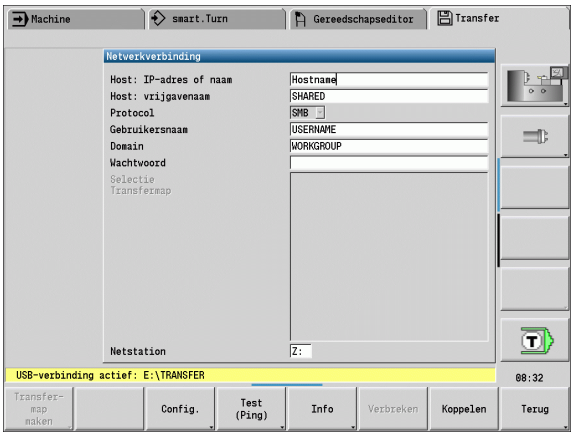

Softkeys netwerkconfiguratie

Project-map maken	Maakt, indien er een verbinding is, in het doelpad een map met de gewenste naam aan.
Config.	Opent de dialoog Netwerkconfiguratie .
Test (Ping)	Opent de dialoog Netwerkverbinding testen en start een PING naar het ingestelde doel.
Info	Maakt een lijst met alle netwerkgegevens in een venster.
Verbreken	Verbreekt een bestaande netwerkverbinding. Als er een USB-gegevensdrager actief is, wordt naar deze verbinding omgeschakeld.
Koppelen	Hiermee wordt de verbinding tot stand gebracht, wordt omgeschakeld naar de laatst geselecteerde projectmap.
Terug	Keert terug naar het softkeymenu met de Transfer-functies.



Ethernet-interface CNC PILOT 640

Inleiding

De besturing is standaard voorzien van een Ethernet-kaart, om de besturing als client in uw netwerk op te nemen. De besturing verzendt gegevens via de Ethernet-kaart met

- het **smb**-protocol (**s**erver **m**essage **b**lock) voor Windows-besturingssystemen, of
- de **TCP/IP**-protocolfamilie (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en met behulp van NFS (Network File System). De besturing ondersteunt ook het NFS V3-protocol, waarmee hogere datatransmissiesnelheden gerealiseerd kunnen worden

Aansluitingsmogelijkheden

U kunt de Ethernet-kaart van de besturing via de RJ45-aansluiting in uw netwerk opnemen of rechtstreeks op een pc aansluiten. De aansluiting is galvanisch gescheiden van de besturingselektronica.




De maximale kabellengte tussen de besturing en een knooppunt is afhankelijk van de kwaliteitsklasse van de kabel, de ommanteling en het type netwerk.

Wanneer u de besturing rechtstreeks op een pc aansluit, moet u een gekruiste kabel gebruiken.

Laat de besturing door een netwerkspecialist configureren.

Houd er rekening mee dat de besturing een automatische warme start uitvoert, wanneer u het IP-adres van de besturing verandert.

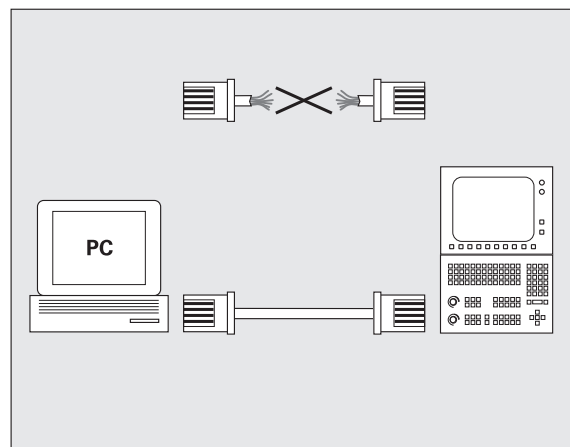

Besturing configureren



Algemene netwerkinstellingen

- Druk op de softkey DEFINE NET voor het invoeren van algemene netwerkinstellingen. Tab **Computernaam** is actief:

Instelling	Betekenis
Primaire interface	Naam van de Ethernet-interface die in uw bedrijfsnetwerk moet worden opgenomen. Alleen actief wanneer er in de besturingshardware een optionele, tweede Ethernet-interface beschikbaar is
Computernaam	Naam waarmee de besturing in uw bedrijfsnetwerk zichtbaar moet zijn
Hostbestand	Alleen voor speciale toepassingen vereist: naam van een bestand waarin toewijzingen tussen IP-adressen en computernamen zijn gedefinieerd


- Selecteer de tab **Interfaces** voor het invoeren van de interface-instellingen:

Instelling	Betekenis
Interfacelijst	<p>Lijst met de actieve Ethernet-interfaces. Een van de vermelde interfaces selecteren (met de muis of pijltoetsen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Knop Activeren: geselecteerde interface activeren (X in kolom Actief) ■ Knop Deactiveren: geselecteerde interface deactiveren (– in kolom Actief) ■ Knop Configureren: configuratiemenu openen
IP-forwarding toestaan	<p>Deze functie moet standaard gedeactiveerd zijn.</p> <p>Functie alleen activeren wanneer er voor diagnosedoeleinden extern via de besturing toegang noodzakelijk is tot de optioneel aanwezige tweede Ethernet-interface van de besturing. Alleen in overleg met de servicedienst activeren</p>

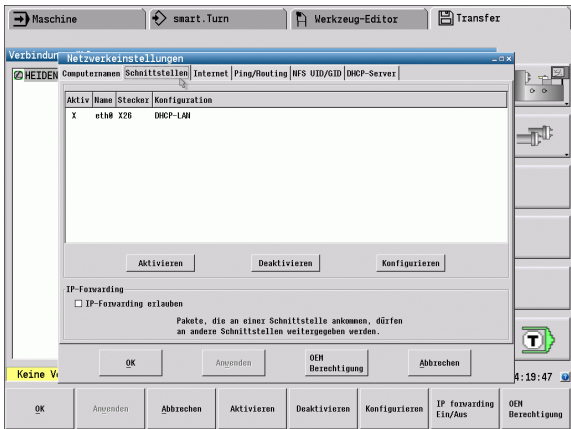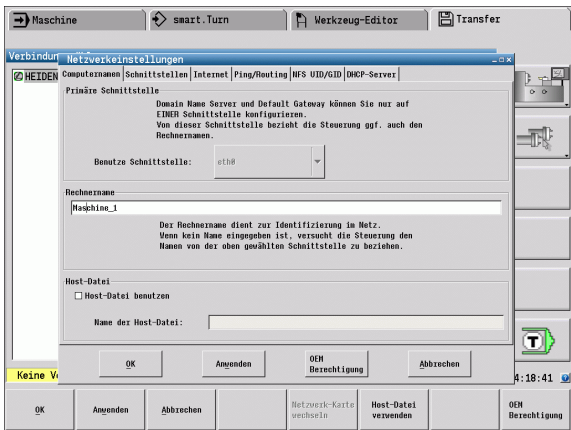

► Selecteer de knop **Configureren** om het configuratiemenu te openen:


Instelling	Betekenis
Status	<div><div>■ Interface actief: verbindingsstatus van de geselecteerde Ethernet-interface</div><div>■ Naam: naam van de interface die u op dit moment configureert</div><div>■ Stekkerverbinding: nummer van de stekkerverbinding van deze interface op de logica-eenheid van de besturing</div></div>
Profiel	<div>Hier kunt u een profiel aanmaken of selecteren waarin alle in dit venster getoonde instellingen zijn vastgelegd. HEIDENHAIN stelt twee standaardprofielen beschikbaar:</div> <div><div>■ DHCP-LAN: instellingen voor de standaard Ethernet-interface die in een standaard bedrijfsnetwerk moeten werken</div><div>■ MachineNet: instellingen voor de tweede, optionele Ethernet-interface voor configuratie van het machinenetwerk</div></div> <div>Met behulp van de bijbehorende knoppen kunnen de profielen worden opgeslagen, geladen en gewist</div>
IP-adres	<div><div>■ Optie IP-adres automatisch opvragen: de besturing moet het IP-adres van de DHCP-server opvragen</div><div>■ Optie IP-adres handmatig instellen: IP-adres en subnetmasker handmatig definiëren. Invoer: vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 160.1.180.20 en 255.255.0.0</div></div>

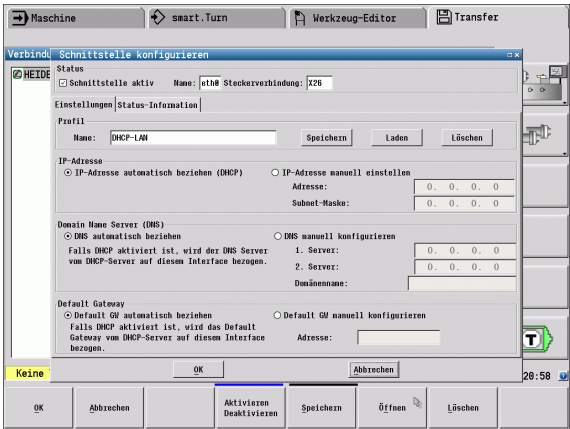

Instelling	Betekenis
Domain Name Server (DNS)	<div><div></div>Optie DNS automatisch opvragen: de besturing moet het IP-adres van de Domain Name Server automatisch opvragen</div> <div><div></div>Optie DNS handmatig configureren: IP-adressen van de server en domeinnaam handmatig invoeren</div>
Default-gateway	<div><div></div>Optie Default GW automatisch opvragen: de besturing moet de default-gateway automatisch opvragen</div> <div><div></div>Optie Default GW handmatig configureren: IP-adressen van de default-gateway handmatig invoeren</div>

- Wijzigingen met de knop **OK** overnemen of met knop **Afbreken** niet accepteren
- Selecteer de tab **Internet**:

Instelling	Betekenis
Proxy	<div><div></div>Directe verbinding met het internet/NAT: Internetaanvragen worden door de besturing doorgezonden naar de default-gateway en moeten daar via Network Address Translation worden doorgezonden (bijv. bij directe aansluiting op een modem)</div> <div><div></div>Proxy gebruiken: adres en poort van de internet-router in het netwerk definiëren, bij de netwerkbeheerder opvragen</div>
Tele-onderhoud	De machinefabrikant configureert hier de server voor tele-onderhoud. Wijzigingen uitsluitend in overleg met uw machinefabrikant uitvoeren

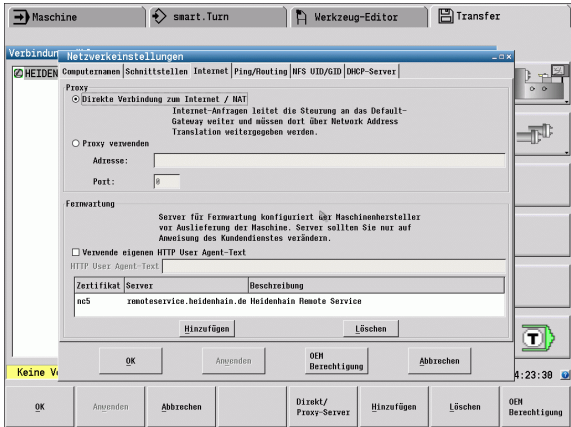

► Selecteer de tab **Ping/Routing** voor het invoeren van de ping- en routing-instellingen:

Instelling	Betekenis
Ping	<p>In het invoerveld Adres: het IP-nummer invoeren waarvan u een netwerkverbinding wilt controleren. Invoer: vier door een punt gescheiden getalwaarden, bijv. 160.1.180.20. Als alternatief kunt u ook de computernaam invoeren waarvan u de verbinding wilt controleren</p> <ul style="list-style-type: none">■ Knop Start: start de controle, de besturing toont statusinformatie in het pingveld■ Knop Stop: controle beëindigen
Routing	<p>Voor netwerkspecialisten: statusinformatie van het besturingssysteem over actuele routing</p> <ul style="list-style-type: none">■ Knop Actualiseren: routing actualiseren



► Selecteer de tab **NFS UID/GID** voor het invoeren van gebruikers- en groeps-ID's:

Instelling	Betekenis
UID/GID voor NFS-shares instellen	<ul style="list-style-type: none">■ User ID: definitie met welke user-identificatie de eindgebruiker in het netwerk toegang tot bestanden heeft. Waarde bij de netwerkspecialist opvragen■ Group ID: definitie met welke groepsidentificatie u in het netwerk toegang tot bestanden hebt. Waarde bij de netwerkspecialist opvragen

► Selecteer de tab **DHCP-server** om de DHCP-serverinstellingen van het machinenetwerk te configureren.




De configuratie van de DHCP-server is met een wachtwoord beveiligd. Neem a.u.b. contact op met uw machinefabrikant.

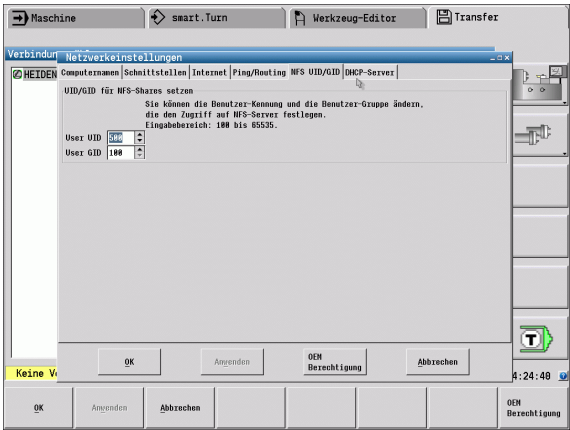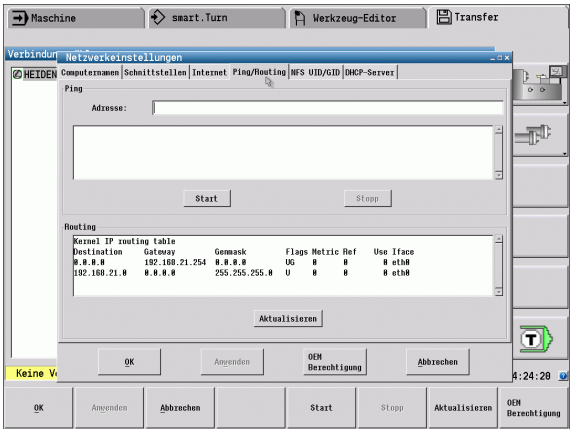

Instelling**Betekenis****DHCP-server
actief op:**



- **IP-adressen vanaf:**
definitie vanaf welk IP-adres de besturing de pool van de dynamische IP-adressen moet afleiden. De grijze waarden neemt de besturing over uit het statische IP-adres van de gedefinieerde Ethernet-interface, deze kunnen niet worden gewijzigd.
- **IP-adressen tot:**
definitie tot welk IP-adres de besturing de pool van de dynamische IP-adressen moet afleiden.
- **Lease Time (uren):**
tijd gedurende welke het dynamische IP-adres voor een client gereserveerd moet blijven. Als zich binnen deze tijd een client aanmeldt, dan kent de besturing weer hetzelfde dynamische IP-adres toe.
- **Domeinnaam:**
hier kunt u, indien nodig, een naam voor het machinenetwerk definiëren. Is noodzakelijk wanneer bijv. in het machinenetwerk en het externe netwerk dezelfde namen zijn toegekend.
- **DNS naar extern doorsturen:**
wanneer **IP Forwarding** actief is (tab **Interfaces**) kunt u, wanneer de optie actief is, vastleggen dat de naamresolutie voor apparaten op het machinenetwerk ook door het externe netwerk kan worden gebruikt.
- **DNS naar extern doorsturen:**
wanneer **IP Forwarding** actief is (tab **Interfaces**) kunt u, wanneer de optie actief is, vastleggen dat de DNS-verzoeken van apparaten binnen het machinenetwerk ook naar de naamserver van het externe netwerk moeten worden doorgestuurd, voor zover de DNS-server van de MC het verzoek niet kan beantwoorden.
- Knop **Status:**
overzicht van de apparaten oproepen die in het machinenetwerk een dynamisch IP-adres hebben. Bovendien kunt u instellingen voor deze apparaten uitvoeren
- Knop **Uitgebreide opties:**
uitgebreide instelmogelijkheden voor de DNS/DHCP-server.
- Knop **Standaardwaarden instellen:**
fabrieksinstellingen instellen.

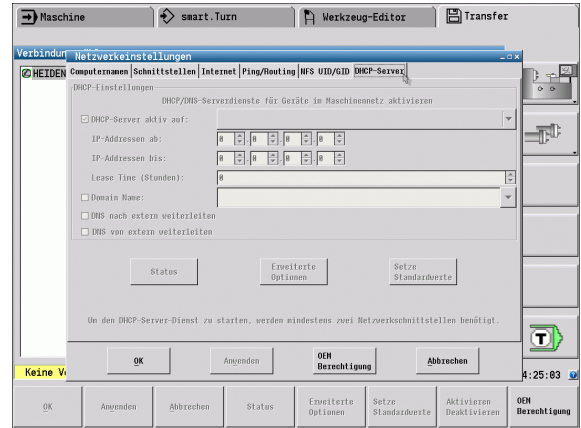

De voor de apparatuur specifieke netwerkinstellingen

► Druk op de softkey **Netwerk** voor de invoer van de apparaatspecifieke netwerkinstellingen. Er kunnen willekeurig veel netwerkinstellingen worden vastgelegd, maar er kunnen slechts maximaal 7 netwerkinstellingen tegelijkertijd beheerd worden

Instelling	Betekenis
Netwerkstation	<p>Lijst met alle gekoppelde netwerkstations. In de kolommen toont de besturing de desbetreffende status van de netwerkverbindingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mount: netwerkstation gekoppeld/niet gekoppeld ■ Auto: netwerkstation moet automatisch/ handmatig worden gekoppeld ■ Type: type netwerkverbinding. Mogelijk zijn cifs en nfs ■ Station: aanduiding van het station op de besturing ■ ID: interne ID waarmee wordt aangegeven dat u meerdere verbindingen via een mount-point hebt gedefinieerd ■ Server: naam van de server ■ Vrijgavenaam: naam van de directory op de server waartoe de besturing toegang moet hebben ■ Gebruiker: naam van de gebruiker op het netwerk ■ Wachtwoord: netwerkstation wel of niet met wachtwoord beveiligd ■ Wachtwoord vragen?Wachtwoord vragen?: bij het verbinden wel/niet om wachtwoord vragen ■ Opties: weergave van extra verbindingsopties <p>Via de knoppen beheert u de netwerkstations.</p> <p>Om netwerkstations toe te voegen, gebruikt u de knop Toevoegen: de besturing start dan de verbindingswizard waarin u via dialoogvensters alle benodigde gegevens kunt invoeren</p>

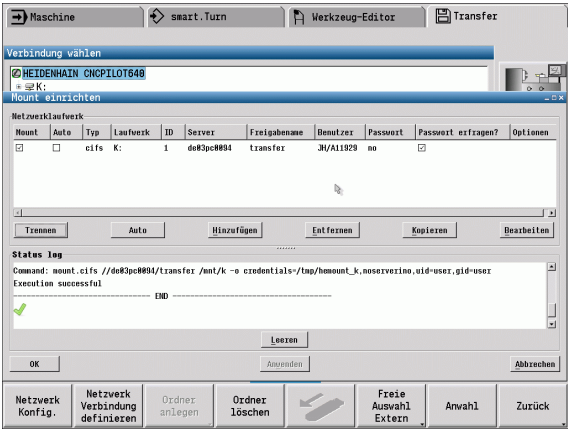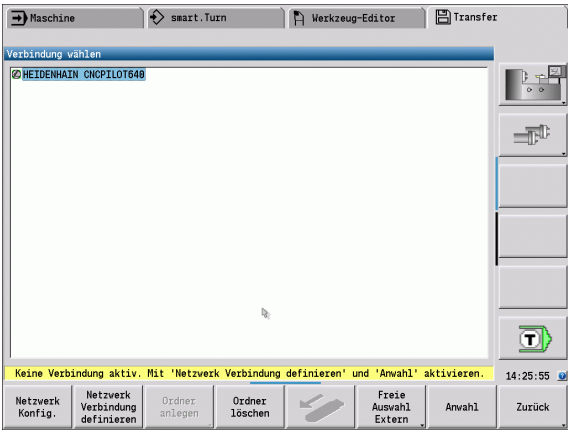

USB-verbinding

De werkstand Organisatie selecteren en de USB-gegevensdrager aansluiten op de USB-interface van de CNC PILOT.

TRANSFER

Softkey **Transfer** indrukken (bij aanmelding)


Verbindingen

Softkey **Verbindingen** selecteren


USB


Softkey **USB** indrukken

De CNC PILOT opent de dialoog **USB**. In deze dialoog worden de instellingen voor het verbindingdoel uitgevoerd.




Met de softkeys kan een USB-gegevensdrager worden afgekoppeld of opnieuw worden aangesloten.





In principe moeten de meeste USB-apparaten op de besturing kunnen worden aangesloten. In sommige gevallen (bijv. bij lange kabels tussen bedieningspaneel en hostcomputer) wordt een USB-apparaat mogelijk niet correct door de besturing herkend. Gebruik in een dergelijk geval een ander USB-apparaat.

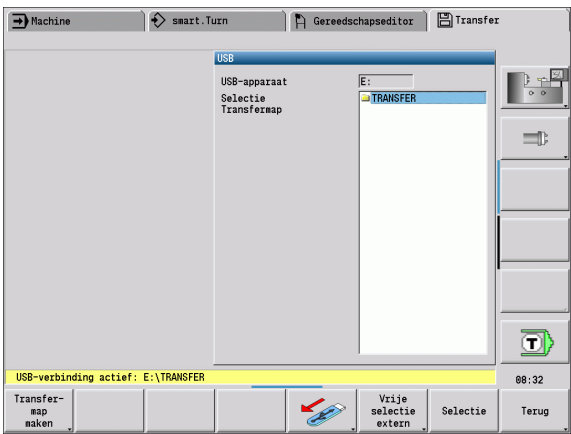

Project-map maken

Maaht op de USB-gegevensdrager een map met de gewenste naam aan.



Verbreekt de verbinding met de USB-gegevensdrager en bereidt het apparaat voor om te worden verwijderd.

Vrije selectie extern

Maaht toegang tot bestanden mogelijk die niet correct in een projectmap zijn opgeslagen.

Selectie

Selecteert de eerder met de cursortoetsen geselecteerde projectmap.

Terug

Keert terug naar het softkeymenu met de Transfer-functies.



Mogelijkheden van de data-overdracht

Met de CNC PILOT worden DIN-programma's, DIN-subprogramma's, cyclusprogramma's en ICP-contouren in verschillende directory's beheerd. Bij de keuze van de "programmagroep" wordt automatisch naar de desbetreffende directory geschakeld.

Parameters en gereedschapsgegevens worden onder de bij **Back-upnaam** ingevoerde bestandsnaam als zipbestand in de map "para" resp. "tool" op de besturing opgeslagen. Dit back-upbestand kan dan naar een projectmap op het externe apparaat worden verzonden.



- Als er programmabestanden in een andere werkstand zijn geopend, worden deze niet overschreven.
- Het inlezen van gereedschapsgegevens en parameters is alleen mogelijk wanneer bij het programma-verloop geen programma is gestart.

De volgende Transfer-functies zijn beschikbaar:

- **Programma's:** bestanden verzenden en ontvangen
- **Parameterback-up** maken, verzenden en ontvangen
- **Parameter-restore:** parameterback-up weer inlezen
- **Gereedschapsback-up** maken, verzenden en ontvangen
- **Gereedschap-restore:** gereedschapsback-up weer inlezen
- **Servicegegevens** maken en verzenden
- **Gegevensback-up maken:** back-up van **alle** gegevens in een projectmap opslaan
- **Vrije selectie extern:** selecteert vrij programmabestanden van een USB-opslagmedium
- **Additionele functies:** importeren van cyclus- en DIN-programma's van de MANUALplus 4110, importeren van gereedschapsgegevens van de CNC PILOT 4290

Transfer-map

De gegevensoverdracht van de besturing naar een externe gegevensdrager is alleen in eerder gemaakte transfer-mappen mogelijk. In elke transfer-map worden de bestanden in dezelfde mappenstructuur opgeslagen als op de besturing.

Transfer-mappen kunnen alleen direct in het geselecteerde netwerkpad resp. de root-directory van de USB-gegevensdrager worden gebruikt.


Mappenstructuur - opslag van bestanden

Ordner	Bestandstypen
\\dxf	Tekeningen in DXF-formaat
\\gtb	Bewerkingsvolgordes (TURN PLUS)
\\gti	ICP-contourbeschrijvingen <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi (te draaien contour) ■ *.gmr (contour onbewerkt werkstuk) ■ *.gms (voorkant C-as) ■ *.gmm (mantelvlak C-as)
\\gtz	Cyclusprogramma's (Inleren) <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmz
\\ncps	DIN-programma's (smart.Turn) <ul style="list-style-type: none"> ■ *.nc (hoofdprogramma's) ■ *.ncs (subprogramma's)
\\para	Parameterback-upbestanden <ul style="list-style-type: none"> ■ PA_*.zip (parameters)
\\table	Parameterback-upbestanden <ul style="list-style-type: none"> ■ TA*.zip (tabellen)
\\tool	Gereedschapsback-upbestanden <ul style="list-style-type: none"> ■ TO*.zip (gereedschaps- en technologiegegevens)
\\pictures	Afbeeldingsbestanden voor subprogramma's <ul style="list-style-type: none"> ■ *.bmp/png/jpg
\\data	Servicebestanden <ul style="list-style-type: none"> ■ Service*.zip



Programma's (bestanden) verzenden

Keuze van programmagroep

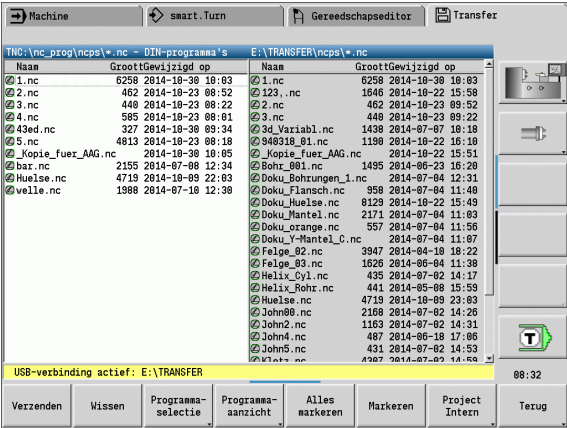

Softkeys selectie programmagroepen

DIN- Progr. 's	*.nc: DIN- en smart.Turn- hoofddprogramma's. Transfer zoekt in de programma's naar subprogramma's en biedt aan deze ook te verzenden.
DIN- subprog.	*.ncs: DIN- en smart.Turn- subprogramma's. Helpschermen die aan de subprogramma's zijn toegewezen, worden ook verzonden.
cyclussen Progr. 's	*.gmz: cyclusprogramma's. Transfer zoekt in de programma's naar subprogramma's en ICP-contouren en biedt aan deze ook te verzenden.
ICP- contouren	ICP-contouren voor cyclusprogramma's <ul style="list-style-type: none"> *.gmi (te draaien contour) *.gmr (contour onbewerkt werkstuk) *.gms (voorkant C-as) *.gmm (mantelvlak C-as)
Vrije selectie extern	Maakt de selectie mogelijk van programmabestanden van de USB- gegevensdrager, zonder gebruikmaking van een projectmap.
Bst.masker	Maskering van de bestandsnamen binnen de geselecteerde programmagroep.



Selectie van het programma

De CNC PILOT toont in het linkervenster de bestandenlijst van de besturing. Indien een verbinding actief is, worden in het rechtervenster de bestanden van het externe apparaat getoond. Met de **cursor-toetsen** schakelt u om tussen het linker- en rechtervenster.

Bij het selecteren van de programma's plaatst u de cursor op het gewenste programma en drukt u op de softkey **Markeren**, of markeert u alle programma's met de softkey **Alles markeren**.

Gemarkeerde programma's worden met een kleur aangeduid. U kunt de markeringen wissen door opnieuw te **markeren**.

De CNC PILOT toont de bestandsgrootte en het laatste wijzigingstijdstip van het programma in de lijst, als de lengte van de bestandsnaam dit toelaat.

Bij DIN-programma's/-subprogramma's kunt u bovendien met de softkey **Programma-aanzicht** het NC-programma "bekijken".

De overdracht van de bestanden wordt met de softkey **Verzenden** resp. **Ontvangen** gestart.


Tijdens de overdracht toont de CNC PILOT de volgende informatie in een **transfervenster** (zie afbeelding):

- Naam van het programma dat op dat moment wordt verzonden.
- Als een bestand al op de doellocatie aanwezig is, vraagt de CNC PILOT of het bestand moet worden overschreven. U kunt ook het overschrijven voor alle volgende bestanden activeren.



Indien de CNC PILOT bij de overdracht heeft geconstateerd dat er bestanden zijn gekoppeld met de te verzenden gegevens (subprogramma's, ICP-contouren), dan wordt er een dialoog geopend met de mogelijkheid om de gekoppelde bestanden in een lijst op te nemen en te verzenden.

Projectbestanden verzenden

Als u bestanden uit een project wilt verzenden, kunt u met de softkey "Project" het projectbeheer van de besturing openen en het desbetreffende project selecteren (zie "Projectbeheer" op pagina 131).



Met de softkey **Project intern** kunt u uw projecten beheren en complete projectmappen verzenden (zie ook "Projectbeheer" op pagina 131).

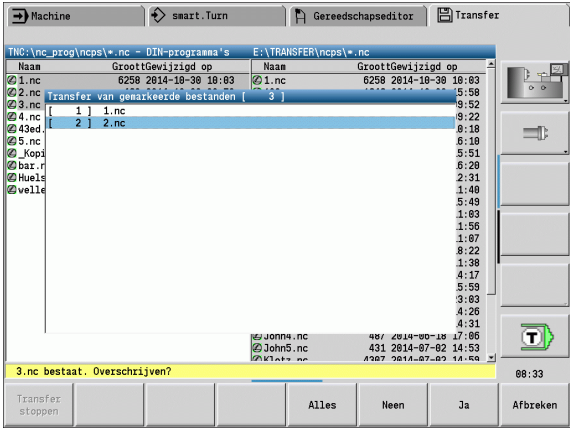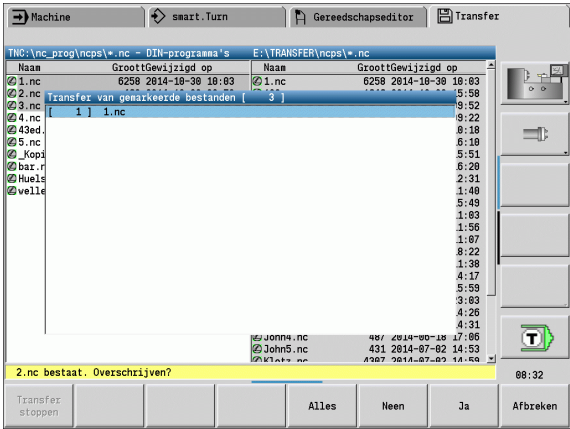

Softkeys programmaselectie

Alles markeren

Markeert alle bestanden in het actuele venster.

Markeren

Markeert of demarkeert het bestand op de cursorpositie en verplaatst de cursor één positie omlaag.

Programma-aanzicht

Opent een DIN-hoofd- of subprogramma om te lezen.




Parameters verzenden

Er wordt in twee stappen een back-up van parameters gemaakt:

- **Parameterback-up maken:** de parameters worden in zipbestanden samengevoegd en op de besturing opgeslagen.
- Parameterback-upbestanden **verzenden/ontvangen**
- **Restore van parameters:** de opgeslagen back-up terugzetten naar de actieve gegevens van de CNC PILOT (alleen bij aanmelding).

Selectie van parameters

Er kan ook zonder een bestaande verbinding met de externe gegevensdrager een parameterback-up worden gemaakt.

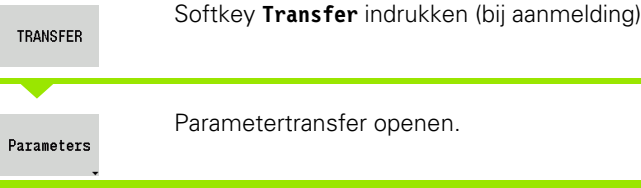

Parameterback-upgegevens


Een parameterback-up bevat alle parameters en tabellen van de CNC PILOT, behalve de gereedschaps- en technologiegegevens.

Pad en bestandsnaam van de back-upbestanden:

- Configgegevens: \\para\\PA_*.zip
- Tabellen: \\table\\TA_*.zip

In het transfervenster wordt altijd alleen de map "para" getoond, het bijbehorende bestand in "table" wordt altijd ook gemaakt en verzonden.

De overdracht van de bestanden wordt met de softkey **Verzenden** resp. **Ontvangen** gestart.

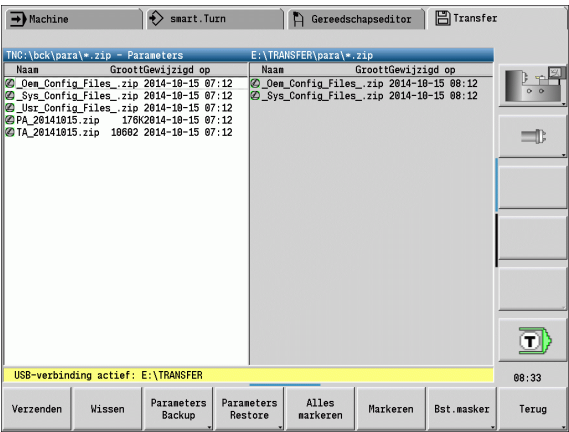

Softkeys parameter-transfer

Verzenden	Hiermee worden alle gemarkeerde bestanden van de besturing naar het externe apparaat verzonden.
Ontvangen	Hiermee worden alle op het externe apparaat gemarkeerde bestanden ontvangen.
Wissen	Wissen van alle gemarkeerde bestanden na beantwoording van de bevestigingsvraag (alleen met aanmelding).
Parameters Backup	Maken van een parameterback-uprecord als zipbestand.
Parameters Restore	Gegevens uit de geselecteerde back-uprecord in het actieve besturingssysteem teruglezen (alleen met aanmelding).
Alles markeren	Markeert alle bestanden in het actuele venster.
Markeren	Markeert of demarkeert het bestand op de cursorpositie en verplaatst de cursor één positie omlaag.



Gereedschapsgegevens verzenden

Er wordt in twee stappen een back-up van gereedschapsgegevens gemaakt:

- **Gereedschapsback-up maken:** de parameters worden in zipbestanden samengevoegd en op de besturing opgeslagen.
- Gereedschapsback-upbestanden **verzenden/ontvangen**
- **Restore van gereedschappen:** de opgeslagen back-up terugzetten naar de actieve gegevens van de CNC PILOT (alleen bij aanmelding).

Selectie gereedschappen

Er kan ook zonder een bestaande verbinding met de externe gegevensdrager een gereedschapsback-up worden gemaakt.

TRANSFER

Softkey **Transfer** indrukken (bij aanmelding)

Gereedsch.

Gereedschaptransfer openen.

Gereedschapsback-upgegevens

U kunt bij een gereedschapsback-up selecteren of u een back-up van alle gereedschappen of afzonderlijke gereedschappen wilt maken. Deze selecteert u uit de gereedschapslijst of uit de revolvertabel:

Gereeds.-backup

Softkey **Gereedschapsback-up** indrukken

Gereedsch lijst

Gereedsch lijst openen

Revolvertabel

Revolvertabel openen


Markeren

Gereedschappen markeren

Selectie overnemen

Selectie overnemen

De CNC PILOT In dit selectievenster kunt u vastleggen van welke gereedschapsgegevens u een back-up wil maken.

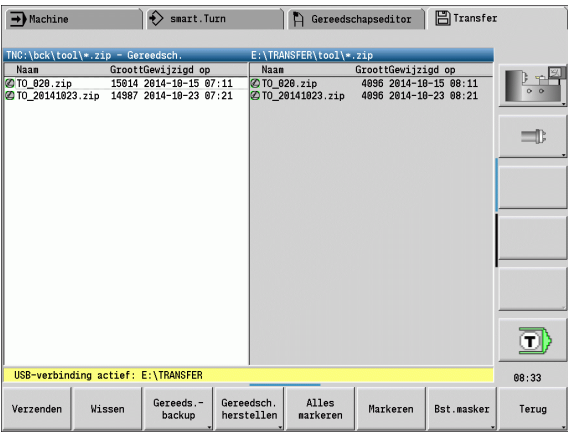

Softkeys gereedschap-transfer

Verzenden

Hiermee worden alle gemarkeerde bestanden van de besturing naar het externe apparaat verzonden.

Ontvangen

Hiermee worden alle op het externe apparaat gemarkeerde bestanden ontvangen.

Wissen

Wissen van alle gemarkeerde bestanden na beantwoording van de bevestigingsvraag (alleen met aanmelding).

Gereeds.-backup

Maken van een gereedschapsback-uprecord als zipbestand.

Gereedsch. herstellen

Gegevens uit de huidige geselecteerde back-uprecord in het actieve besturingssysteem teruglezen (alleen met aanmelding).

Alles markeren

Markeert alle bestanden in het actuele venster.

Markeren

Markeert of demarkeert het bestand op de cursorpositie en verplaatst de cursor één positie omlaag.

Bst.masker

Bestandstype ZIP of HTT selecteren. De gereedschapsgegevens kunnen ook direct als HTT-bestand (bijv. van een voorinstelapparaat van een gereedschap) worden verzonden.



Selectie voor de inhoud van back-upbestanden:

- Gereedschappen
- Gereedschapsteksten
- Technologiegegevens
- Taster
- Gereedschapshouder

Pad en bestandsnaam van de back-upbestanden:

- \\bck\\too\\TO_*.zip

De overdracht van de bestanden wordt met de softkey **Verzenden** resp. **Ontvangen** gestart.

Bij het terugzetten van back-upgegevens worden alle beschikbare back-ups getoond. Met de softkey **Gereedsch 1ijst** kunt u afzonderlijke gereedschappen uit een back-upbestand selecteren.

Uit het back-upbestand kunt u selecteren welke gereedschapsgegevens u wilt inlezen.



Servicebestanden

Servicebestanden bevatten diverse logbestanden die door de servicedienst bij het opsporen van storingen kunnen worden gebruikt. Alle belangrijke gegevens worden als zipbestand opgenomen in een servicebestandrecord.


Pad en bestandsnaam van de back-upbestanden:

- \\data\\SERVICEEx.zip ("x" geeft een volgnummer aan)

De CNC PILOT maakt het servicebestand altijd met het nummer "1" aan. Reeds bestaande bestanden worden hernoemd met de nummers "2-5". Een reeds bestaand bestand met nummer "5" wordt gewist.

- **Servicebestanden maken:** de informatie wordt in een zip-bestand samengevat en op de besturing opgeslagen.
- Servicebestanden **verzenden**

Selectie Service

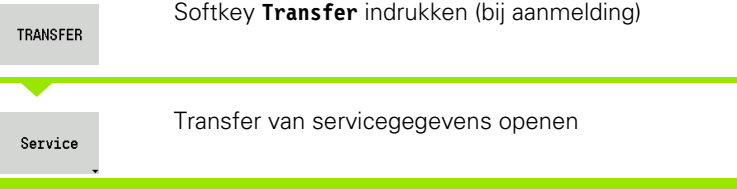

Servicebestanden opslaan

Er kunnen ook zonder een bestaande verbinding met de externe gegevensdrager servicebestanden worden gemaakt.



Softkeys transfer van servicebestanden	
Verzenden	Hiermee worden alle gemarkeerde bestanden van de besturing naar het externe apparaat verzonden.
Wissen	Wissen van alle gemarkeerde bestanden na beantwoording van de bevestigingsvraag (alleen met aanmelding).
Alles markeren	Markeert alle bestanden in het actuele venster.
Markeren	Markeert of demarkeert het bestand op de cursorpositie en verplaatst de cursor één positie omlaag.
Service Bestanden maken	Maken van een servicebestandrecord als zipbestand.



Gegevensback-up maken

Bij een gegevensback-up worden de volgende stappen uitgevoerd:

- Kopiëren van de programmabestanden naar de transfer-map
 - NC-hoofdprogramma's
 - NC-subprogramma's (met afbeeldingen)
 - Cyclusprogramma's
 - ICP-contouren
- Maken van een parameterback-up en kopiëren van de back-upbestanden van "\\para" en "\\table" naar de projectmap. (PA_Backup.zip, TA_Backup.zip)
- Maken van een gereedschapsback-up en kopiëren van alle gereedschapsback-ups uit "\\tool" naar de projectmap (TO_Backup.zip)
- Servicebestanden worden **niet** gemaakt en gekopieerd.

Selectie gegevensback-up



Softkey indrukken en aanmeldsleutel invoeren.



Softkey **Transfer** indrukken.



Transfer gegevensback-up openen.



- Aanwezige bestanden worden zonder bevestigingsvraag overschreven.
- De gegevensback-up kan met de softkey **Afbreken** worden afgebroken. De deelback-up die al begonnen is, wordt beëindigd.

Softkeys gegevensback-up

Backup
starten

Start de gegevensback-up in een complete transfer-map.



NC-programma's uit voorgaande besturingen importeren



De programmaformaten van de eerdere besturingen MANUALplus 4110 en CNC PILOT 4290 wijken af van het formaat van de CNC PILOT 640. U kunt de programma's van eerdere besturingen echter aanpassen aan de nieuwe besturing met de programma-converter. Deze converter maakt deel uit van de CNC PILOT. De converter voert de vereiste aanpassingen voor zover mogelijk automatisch uit.

Overzicht van de converteerbare NC-programma's:

- MANUALplus 4110
 - Cyclusprogramma's
 - ICP-contourbeschrijvingen
 - DIN-programma's
- CNC PILOT 4290: DIN PLUS-programma's

TURN PLUS-programma's van de CNC PILOT 4290 kunnen niet worden geconverteerd.

NC-programma's van de aangesloten gegevensdrager importeren

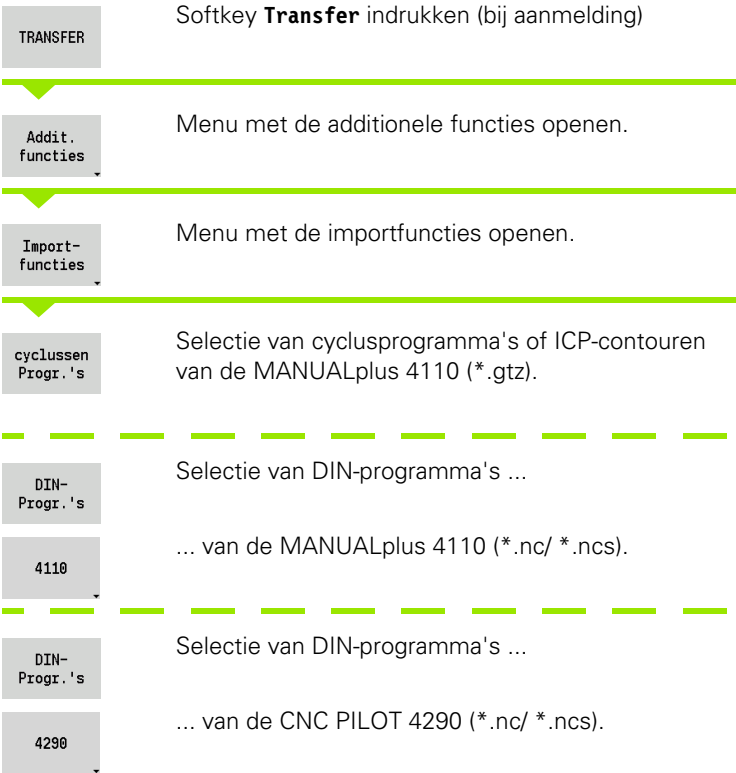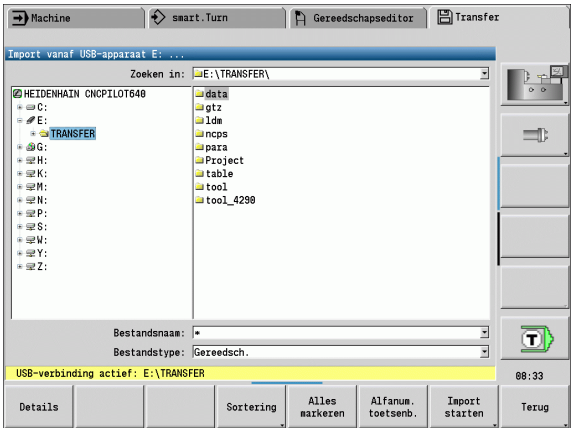



Met de cursortoetsen de directory selecteren, vervolgens met de Enter-toets naar het rechtervenster schakelen.

Met de cursortoets het te converteren NC-programma selecteren.



Alle NC-programma's markeren.



Importfilter voor de conversie van het programma resp. de programma's in het formaat van de CNC PILOT starten.



Bij geïmporteerde cyclusprogramma's, ICP-contourbeschrijvingen, DIN-programma's en DIN-subprogramma's wordt de naam voorafgegaan door "CONV_...". Bovendien past de CNC PILOT de extensie aan en importeert de NC-programma's in de juiste directory's.

Cyclusprogramma's converteren

MANUALplus 4110 en CNC PILOT 640 gebruiken verschillende concepten voor het gereedschapsbeheer, de technologiegegevens, etc. Bovendien omvatten de cycli van de CNC PILOT 640 meer parameters dan de cycli van de MANUALplus 4110.

Let op de volgende punten:

- **Gereedschapsoeprop:** het overnemen van het T-nummer is afhankelijk van de vraag of een "Multifix-programma" (T-nummer met 2 posities) of "revolverprogramma" (T-nummer met 4 posities) aanwezig is.
 - T-nummer met 2 posities: het T-nummer wordt als "ID" overgenomen en als T-nummer wordt "T1" ingevoerd.
 - T-nummer met 4 posities (Tddpp): de beide eerste posities van het T-nummer (dd) worden als "ID" en de beide laatste posities (pp) als "T" overgenomen.
- **Gereedschapswisselpositie benaderen:** de converter voert in **gereedschapswisselpositie G14** de instelling "geen as" in. In de 4110 wordt deze parameter niet gebruikt.
- **Veiligheidsafstand:** de converter voert de in parameter "Algemene instellingen" gedefinieerde veiligheidsafstanden in de velden **Veiligheidsafstand G47, ... SCI, ... in SCK** in.



- **M-functies** worden ongewijzigd overgenomen.
- **Oproep van ICP-contouren:** de converter voegt bij de oproep van een ICP-contour "CONV_..." aan het begin van de naam toe."
- **Oproep van DIN-cycli:** de converter voegt bij de oproep van een DIN-cyclus "CONV_..." aan het begin van de naam toe."



HEIDENHAIN adviseert geconverteerde NC-programma's aan te passen aan de specifieke kenmerken van de CNC PILOT en deze te controleren voordat de programma's worden gebruikt voor de productie.

DIN-programma's converteren

Bij DIN-programma's moet behalve met de verschillende concepten voor het gereedschapsbeheer, de technologiegegevens, etc. ook nog rekening worden gehouden met de contourbeschrijving en de programmering van variabelen.

Let op de volgende punten bij de conversie van **DIN-programma's van de MANUALplus 4110:**

- **Gereedschapsooproep:** het overnemen van het T-nummer is afhankelijk van de vraag of een "Multifix-programma" (T-nummer met 2 posities) of "revolverprogramma" (T-nummer met 4 posities) aanwezig is.
 - T-nummer met 2 posities: het T-nummer wordt als "ID" overgenomen en als T-nummer wordt "T1" ingevoerd.
 - T-nummer met 4 posities (Tddpp): de beide eerste posities van het T-nummer (dd) worden als "ID" en de beide laatste posities (pp) als "T" overgenomen.
- **Beschrijving onbewerkt werkstuk:** een beschrijving van het onbewerkte werkstuk G20/G21 van de 4110 wordt een ONBEWERKT HULPWERKSTUK op de CNC PILOT 640.
- **Contourbeschrijvingen:** bij 4110-programma's volgt na de bewerkingscycli de contourbeschrijving. Bij de conversie wordt de contourbeschrijving naar een HULPCONTOUR geconverteerd. De bijbehorende cyclus in het gedeelte BEWERKING verwijst dan naar deze hulpcontour.
- **Programmeren van variabelen:** variabelen-toegang tot gereedschapsgegevens, machinematen, D-correcties, parametergegevens alsmede gebeurtenissen kunnen niet worden geconverteerd. Deze programmareeksen moeten worden aangepast.
- **M-functies** worden ongewijzigd overgenomen.
- **Inch of metrisch:** de converter kan het maatsysteem van het 4110-programma niet vaststellen. Daarom wordt er ook geen maatsysteem in het doelprogramma ingevoerd. Dit moet alsnog door de gebruiker worden gedaan.

Let op de volgende punten bij de conversie van **DIN-programma's van de CNC PILOT 4290**:

- **Gereedschapsoproep** (T-commando's van het programmadeel REVOLVER):
 - T-commando's die een verwijzing naar de gereedschapsdatabase bevatten, worden ongewijzigd overgenomen (bijv.: T1 ID"342-300.1").
 - T-commando's die gereedschapsgegevens bevatten, kunnen niet worden geconverteerd.
- **Programmeren van variabelen**: variabelen-toegang tot gereedschapsgegevens, machinematen, D-correcties, parametergegevens alsmede gebeurtenissen kunnen niet worden geconverteerd. Deze programmareeksen moeten worden aangepast.
- **M-functies** worden ongewijzigd overgenomen.
- **Namen van externe subprogramma's**: de converter voegt bij de oproep van een extern subprogramma "CONV_..." aan het begin van de naam toe."



Als het DIN-programma niet-converteerbare elementen bevat, dan wordt de desbetreffende NC-regel als commentaar opgeslagen. Vóór dit commentaar wordt het begrip "WAARSCHUWING" geplaatst. Afhankelijk van de situatie wordt de niet-converteerbare functie in de commentaarregel overgenomen, of volgt de niet-converteerbare NC-regel na het commentaar.



HEIDENHAIN adviseert geconverteerde NC-programma's aan te passen aan de specifieke kenmerken van de CNC PILOT en deze te controleren voordat de programma's worden gebruikt voor de productie.

Gereedschapsgegevens van de CNC PILOT 4290 importeren

Het formaat van de gereedschapslijst van de CNC PILOT 4290 wijkt af van het formaat van de CNC PILOT 640. U kunt gereedschapsgegevens met de programma-converter aan de nieuwe besturing aanpassen.

Gereedschapsgegevens van de aangesloten gegevensdrager importeren

TRANSFER

Softkey **Transfer** indrukken (bij aanmelding)

Addit. functies

Menu met de additionele functies openen.

Import-functies

Menu met de importfuncties openen.

cyclussen Progr.'s

Softkey **Gereedschappen** indrukken.

ENT

Met de cursortoetsen de directory selecteren, vervolgens met de Enter-toets naar het rechtervenster schakelen.

Met de cursortoets de gereedschapsgegevens selecteren.


Alles markeren

Alle gereedschapsgegevens markeren.

Import starten

Importfilter voor de conversie starten.

De CNC PILOT 640 genereert voor elk geïmporteerd bestand een tabel met de naam **CONV_*.HTT**. U kunt dit met behulp van de Restore-functie inlezen wanneer u het bestandsmasker op het bestandstype ***.htt** instelt.

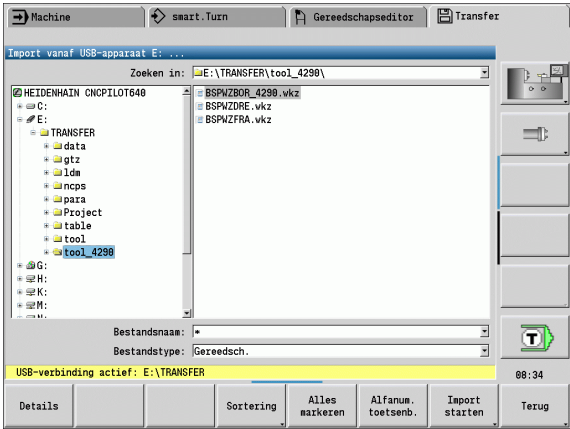

8.4 Service-pack

Indien wijzigingen of uitbreidingen van de besturingssoftware noodzakelijk zijn, stelt uw machinefabrikant een service-pack beschikbaar. In de regel wordt het service-pack met behulp van een USB-geheugenstick van 1 GB (of groter) geïnstalleerd. De voor het service-pack benodigde software is in het bestand **setup.zip** opgenomen. Dit bestand wordt op de USB-stick opgeslagen.

Service-pack installeren

Bij de installatie van het service-pack wordt de besturing afgesloten. Beëindig daarom de bewerking van NC-programma's, etc. voordat u de procedure start.



HEIDENHAIN adviseert voorafgaand aan de installatie van het service-pack een gegevensback-up uit te voeren (zie pagina 601).

USB-stick aansluiten en naar de werkstand Organisatie gaan.



Softkey indrukken en sleutelgetal **231019** invoeren.

UPDATE
DATA

Op de softkey drukken. (Wissel van softkeymenu als de softkey niet zichtbaar is.)



Op de softkey drukken.

PAD

Softkey **Pad** indrukken om in het linkervenster de directory te selecteren.



BESTANDEN

Softkey **Bestanden** indrukken om in het rechtervenster het bestand te selecteren.

KIEZEN



Cursor op het bestand "setup.zip" plaatsen en softkey **SELECTEREN** indrukken.

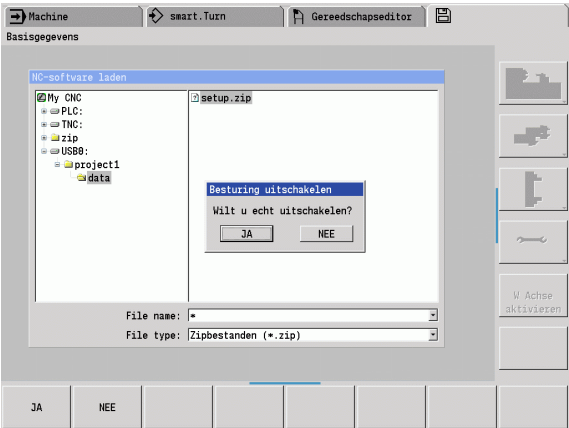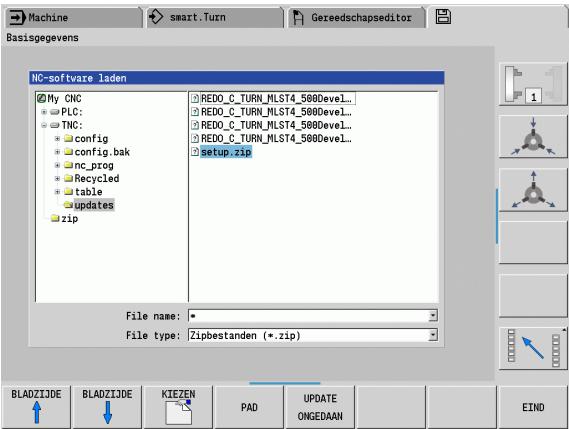

De CNC PILOT controleert of het service-pack voor de actuele softwareversie van de besturing kan worden gebruikt.

Gestelde vraag "Wilt u echt uitschakelen?" beantwoorden. Daarna start het eigenlijke update-programma.

Taal (Nederlands/Engels) instellen en update uitvoeren.



■ Na afloop van de update wordt de CNC PILOT automatisch opnieuw gestart.

I	K
D - 0,3	0,7
D - 0,4	0,9
D - 0,5	1,05
D - 0,6	1,2
D - 0,7	1,4
D - 0,7	1,6
D - 0,8	1,75
D - 1	2,1
D - 1,1	2,45
D - 1,2	2,6
D - 1,3	2,8
D - 1,6	3,5
D - 2	4,4
D - 2,3	5,2
D - 2,6	6,0

9

Tabellen en overzichten



9.1 Spoed

Schroefdraadparameters

De CNC PILOT bepaalt de schroefdraadparameters aan de hand van onderstaande tabel.

Hierin betekenen:

- F: spoed. Wanneer een "*" is aangegeven, wordt de spoed – afhankelijk van het schroefdraadtype – op basis van de diameter bepaald (Zie "Spoed" op pagina 611.).
- P: draaddiepte
- R: draadbreedte
- A: flankhoek links
- W: flankhoek rechts

Berekening: $K_b = 0,26384 * F - 0,1 * \sqrt{F}$

Draadspeling "ac" (afhankelijk van de spoed):

- Spoed <= 1: ac = 0,15
- Spoed <= 2: ac = 0,25
- Spoed <= 6: ac = 0,5
- Spoed <= 13: ac = 1

Draadtype Q		F	P	R	A	W
Q=1 Isometrische schroefdraad met fijne spoed	Buiten	–	0,61343*F	F	30°	30°
	Binnen	–	0,54127*F	F	30°	30°
Q=2 Isometrische schroefdraad	Buiten	*	0,61343*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,54127*F	F	30°	30°
Q=3 Isometrische conische draad	Buiten	–	0,61343*F	F	30°	30°
Q=4 Isometrische conische draad met fijne spoed		–	0,61343*F	F	30°	30°
Q=5 Isometrische trapeziumdraad	Buiten	–	0,5*F+ac	0,633*F	15°	15°
	Binnen	–	0,5*F+ac	0,633*F	15°	15°
Q=6 Vlakke metr. trapeziumdraad	Buiten	–	0,3*F+ac	0,527*F	15°	15°
	Binnen	–	0,3*F+ac	0,527*F	15°	15°
Q=7 Metrische zaagtanddraad	Buiten	–	0,86777*F	0,73616*F	3°	30°
	Binnen	–	0,75*F	F–Kb	30°	3°
Q=8 Cilindrische ronde schroefdraad	Buiten	*	0,5*F	F	15°	15°
	Binnen	*	0,5*F	F	15°	15°
Q=9 Cilindrische Whitworth-schroefdraad	Buiten	*	0,64033*F	F	27,5°	27,5°
	Binnen	*	0,64033*F	F	27,5°	27,5°
Q=10 conische Whitworth-schroefdraad	Buiten	*	0,640327*F	F	27,5°	27,5°
Q=11 Whitworth-pijpschroefdraad	Buiten	*	0,640327*F	F	27,5°	27,5°
	Binnen	*	0,640327*F	F	27,5°	27,5°



Draadtype Q		F	P	R	A	W
Q=12 Niet-standaard schroefdraad		–	–	–	–	–
Q=13 UNC US-schroefdraad met grove spoed	Buiten	*	0,61343*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,54127*F	F	30°	30°
Q=14 UNF US-schroefdraad met fijne spoed	Buiten	*	0,61343*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,54127*F	F	30°	30°
Q=15 UNEF US-schroefdraad met extrafijne spoed	Buiten	*	0,61343*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,54127*F	F	30°	30°
Q=16 NPT US-conische pijpschroefdraad	Buiten	*	0,8*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,8*F	F	30°	30°
Q=17 NPTF US-conische Dryseal-pijpschroefdraad	Buiten	*	0,8*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,8*F	F	30°	30°
Q=18 NPSC US-cilindrische pijpschroefdraad met smeermiddel	Buiten	*	0,8*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,8*F	F	30°	30°
Q=19 NPFS US-cilindrische pijpschroefdraad zonder smeermiddel	Buiten	*	0,8*F	F	30°	30°
	Binnen	*	0,8*F	F	30°	30°

Speed

Q = 2 Isometrische schroefdraad

Diameter	Spoed	Diameter	Spoed	Diameter	Spoed
1	0,25	6	1	27	3
1,1	0,25	7	1	30	3,5
1,2	0,25	8	1,25	33	3,5
1,4	0,3	9	1,25	36	4
1,6	0,35	10	1,5	39	4
1,8	0,35	11	1,5	42	4,5
2	0,4	12	1,75	45	4,5
2,2	0,45	14	2	48	5
2,5	0,45	16	2	52	5
3	0,5	18	2,5	56	5,5
3,5	0,6	20	2,5	60	5,5
4	0,7	22	2,5	64	6
4,5	0,75	24	3	68	6
5	0,8				



Q = 8 Cilindrische ronde schroefdraad

Diameter	Spoed
12	2,54
14	3,175
40	4,233
105	6,35
200	6,35

Q = 9 Cilindrische Whitworth-schroefdraad

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/4"	6,35	1,27	1 1/4"	31,751	3,629
5/16"	7,938	1,411	1 3/8"	34,926	4,233
3/8"	9,525	1,588	1 1/2"	38,101	4,233
7/16"	11,113	1,814	1 5/8"	41,277	5,08
1/2"	12,7	2,117	1 3/4"	44,452	5,08
5/8"	15,876	2,309	1 7/8"	47,627	5,645
3/4"	19,051	2,54	2"	50,802	5,645
7/8"	22,226	2,822	2 1/4"	57,152	6,35
1"	25,401	3,175	2 1/2"	63,502	6,35
1 1/8"	28,576	3,629	2 3/4"	69,853	7,257

Q = 10 Conische Whitworth-schroefdraad

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/16"	7,723	0,907	1 1/2"	47,803	2,309
1/8"	9,728	0,907	2"	59,614	2,309
1/4"	13,157	1,337	2 1/2"	75,184	2,309
3/8"	16,662	1,337	3"	87,884	2,309
1/2"	20,995	1,814	4"	113,03	2,309
3/4"	26,441	1,814	5"	138,43	2,309
1"	33,249	2,309	6"	163,83	2,309
1 1/4"	41,91	2,309			



Q = 11 Whitworth-pijpschroefdraad

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spood	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spood
1/8"	9,728	0,907	2"	59,614	2,309
1/4"	13,157	1,337	2 1/4"	65,71	2,309
3/8"	16,662	1,337	2 1/2"	75,184	2,309
1/2"	20,995	1,814	2 3/4"	81,534	2,309
5/8"	22,911	1,814	3"	87,884	2,309
3/4"	26,441	1,814	3 1/4"	93,98	2,309
7/8"	30,201	1,814	3 1/2"	100,33	2,309
1"	33,249	2,309	3 3/4"	106,68	2,309
1 1/8"	37,897	2,309	4"	113,03	2,309
1 1/4"	41,91	2,309	4 1/2"	125,73	2,309
1 3/8"	44,323	2,309	5"	138,43	2,309
1 1/2"	47,803	2,309	5 1/2"	151,13	2,309
1 3/4"	53,746	1,814	6"	163,83	2,309

Q = 13 UNC US-schroefdraad met grove spood

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spood	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spood
0,073"	1,8542	0,396875	7/8"	22,225	2,822222222
0,086"	2,1844	0,453571428	1"	25,4	3,175
0,099"	2,5146	0,529166666	1 1/8"	28,575	3,628571429
0,112"	2,8448	0,635	1 1/4"	31,75	3,628571429
0,125"	3,175	0,635	1 3/8"	34,925	4,233333333
0,138"	3,5052	0,79375	1 1/2"	38,1	4,233333333
0,164"	4,1656	0,79375	1 3/4"	44,45	5,08
0,19"	4,826	1,058333333	2"	50,8	5,644444444
0,216"	5,4864	1,058333333	2 1/4"	57,15	5,644444444
1/4"	6,35	1,27	2 1/2"	63,5	6,35
5/16"	7,9375	1,411111111	2 3/4"	69,85	6,35
3/8"	9,525	1,5875	3"	76,2	6,35
7/16"	11,1125	1,814285714	3 1/4"	82,55	6,35
1/2"	12,7	1,953846154	3 1/2"	88,9	6,35
9/16"	14,2875	2,116666667	3 3/4"	95,25	6,35
5/8"	15,875	2,309090909	4"	101,6	6,35
3/4"	19,05	2,54			



Q = 14 UNF US-schroefdraad met fijne spoed

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
0,06"	1,524	0,3175	3/8"	9,525	1,058333333
0,073"	1,8542	0,352777777	7/16"	11,1125	1,27
0,086"	2,1844	0,396875	1/2"	12,7	1,27
0,099"	2,5146	0,453571428	9/16"	14,2875	1,411111111
0,112"	2,8448	0,529166666	5/8"	15,875	1,411111111
0,125"	3,175	0,577272727	3/4"	19,05	1,5875
0,138"	3,5052	0,635	7/8"	22,225	1,814285714
0,164"	4,1656	0,705555555	1"	25,4	1,814285714
0,19"	4,826	0,79375	1 1/8"	28,575	2,116666667
0,216"	5,4864	0,907142857	1 1/4"	31,75	2,116666667
1/4"	6,35	0,907142857	1 3/8"	34,925	2,116666667
5/16"	7,9375	1,058333333	1 1/2"	38,1	2,116666667

Q = 15 UNEF US-schroefdraad met extrafijne spoed

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
0,216"	5,4864	0,79375	1 1/16"	26,9875	1,411111111
1/4"	6,35	0,79375	1 1/8"	28,575	1,411111111
5/16"	7,9375	0,79375	1 3/16"	30,1625	1,411111111
3/8"	9,525	0,79375	1 1/4"	31,75	1,411111111
7/16"	11,1125	0,907142857	1 5/16"	33,3375	1,411111111
1/2"	12,7	0,907142857	1 3/8"	34,925	1,411111111
9/16"	14,2875	1,058333333	1 7/16"	36,5125	1,411111111
5/8"	15,875	1,058333333	1 1/2"	38,1	1,411111111
11/16"	17,4625	1,058333333	1 9/16"	39,6875	1,411111111
3/4"	19,05	1,27	1 5/8"	41,275	1,411111111
13/16"	20,6375	1,27	1 11/16"	42,8625	1,411111111
7/8"	22,225	1,27	1 3/4"	44,45	1,5875
15/16"	23,8125	1,27	2"	50,8	1,5875
1"	25,4	1,27			



Q = 16 NPT US-conische pijpschroefdraad

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/16"	7,938	0,94074074	3 1/2"	101,6	3,175
1/8"	10,287	0,94074074	4"	114,3	3,175
1/4"	13,716	1,411111111	5"	141,3	3,175
3/8"	17,145	1,411111111	6"	168,275	3,175
1/2"	21,336	1,814285714	8"	219,075	3,175
3/4"	26,67	1,814285714	10"	273,05	3,175
1"	33,401	2,208695652	12"	323,85	3,175
1 1/4"	42,164	2,208695652	14"	355,6	3,175
1 1/2"	48,26	2,208695652	16"	406,4	3,175
2"	60,325	2,208695652	18"	457,2	3,175
2 1/2"	73,025	3,175	20"	508	3,175
3"	88,9	3,175	24"	609,6	3,175

Q = 17 NPTF US-conische Dryseal-pijpschroefdraad

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/16"	7,938	0,94074074	1"	33,401	2,208695652
1/8"	10,287	0,94074074	1 1/4"	42,164	2,208695652
1/4"	13,716	1,411111111	1 1/2"	48,26	2,208695652
3/8"	17,145	1,411111111	2"	60,325	2,208695652
1/2"	21,336	1,814285714	2 1/2"	73,025	3,175
3/4"	26,67	1,814285714	3"	88,9	3,175

Q = 18 NPSC US-cilindrische pijpschroefdraad met smeermiddel

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/8"	10,287	0,94074074	1 1/2"	48,26	2,208695652
1/4"	13,716	1,411111111	2"	60,325	2,208695652
3/8"	17,145	1,411111111	2 1/2"	73,025	3,175
1/2"	21,336	1,814285714	3"	88,9	3,175
3/4"	26,67	1,814285714	3 1/2"	101,6	3,175
1"	33,401	2,208695652	4"	114,3	3,175
1 1/4"	42,164	2,208695652			



Q = 19 NPFS US-cilindrische pijpschroefdraad zonder
smeermiddel

Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed	Draadaanduiding	Diameter (in mm)	Spoed
1/16"	7,938	0,94074074	1/2"	21,336	1,814285714
1/8"	10,287	0,94074074	3/4"	26,67	1,814285714
1/4"	13,716	1,411111111	1"	33,401	2,208695652
3/8"	17,145	1,411111111			



9.2 Draaduitlooppparameters

DIN 76 – draaduitlooppparameters

De CNC PILOT bepaalt de parameters van de draaduitloop (draaduitloop DIN 76) aan de hand van de spoed. De draaduitlooppparameters zijn overeenkomstig DIN 13 voor metrische schroefdraad.

buitendraad					buitendraad				
Spoed	I	K	R	W	Spoed	I	K	R	W
0,2	0,3	0,7	0,1	30°	1,25	2	4,4	0,6	30°
0,25	0,4	0,9	0,12	30°	1,5	2,3	5,2	0,8	30°
0,3	0,5	1,05	0,16	30°	1,75	2,6	6,1	1	30°
0,35	0,6	1,2	0,16	30°	2	3	7	1	30°
0,4	0,7	1,4	0,2	30°	2,5	3,6	8,7	1,2	30°
0,45	0,7	1,6	0,2	30°	3	4,4	10,5	1,6	30°
0,5	0,8	1,75	0,2	30°	3,5	5	12	1,6	30°
0,6	1	2,1	0,4	30°	4	5,7	14	2	30°
0,7	1,1	2,45	0,4	30°	4,5	6,4	16	2	30°
0,75	1,2	2,6	0,4	30°	5	7	17,5	2,5	30°
0,8	1,3	2,8	0,4	30°	5,5	7,7	19	3,2	30°
1	1,6	3,5	0,6	30°	6	8,3	21	3,2	30°



Binnendraad					Binnendraad				
Spoed	I	K	R	W	Spoed	I	K	R	W
0,2	0,1	1,2	0,1	30°	1,25	0,5	6,7	0,6	30°
0,25	0,1	1,4	0,12	30°	1,5	0,5	7,8	0,8	30°
0,3	0,1	1,6	0,16	30°	1,75	0,5	9,1	1	30°
0,35	0,2	1,9	0,16	30°	2	0,5	10,3	1	30°
0,4	0,2	2,2	0,2	30°	2,5	0,5	13	1,2	30°
0,45	0,2	2,4	0,2	30°	3	0,5	15,2	1,6	30°
0,5	0,3	2,7	0,2	30°	3,5	0,5	17,7	1,6	30°
0,6	0,3	3,3	0,4	30°	4	0,5	20	2	30°
0,7	0,3	3,8	0,4	30°	4,5	0,5	23	2	30°
0,75	0,3	4	0,4	30°	5	0,5	26	2,5	30°
0,8	0,3	4,2	0,4	30°	5,5	0,5	28	3,2	30°
1	0,5	5,2	0,6	30°	6	0,5	30	3,2	30°

Bij binnendraad berekent de CNC PILOT de diepte van de draaduitloop als volgt:

$$\text{Diepte draaduitloop} = (N + I - K) / 2$$

Hierin betekenen:

- I: diepte draaduitloop (radiusmaat)
- K: breedte draaduitloop
- R: radius draaduitloop
- W: hoek draaduitloop
- N: nominale draaddiameter
- I: uit de tabel
- K: draadkerndiameter



DIN 509 E – draaduitloopparameters

Diameter	I	K	R	W
$\leq 1,6$	0,1	0,5	0,1	15°
$\setminus > 1,6 - 3$	0,1	1	0,2	15°
$\setminus > 3 - 10$	0,2	2	0,2	15°
$\setminus > 10 - 18$	0,2	2	0,6	15°
$\setminus > 18 - 80$	0,3	2,5	0,6	15°
$\setminus > 80$	0,4	4	1	15°

De draaduitloopparameters worden afhankelijk van de cilinderdiameter bepaald.

Hierin betekenen:

- I: diepte draaduitloop
- K: breedte draaduitloop
- R: radius draaduitloop
- W: hoek draaduitloop

DIN 509 F – draaduitloopparameters

Diameter	I	K	R	W	P	A
$\leq 1,6$	0,1	0,5	0,1	15°	0,1	8°
$\setminus > 1,6 - 3$	0,1	1	0,2	15°	0,1	8°
$\setminus > 3 - 10$	0,2	2	0,2	15°	0,1	8°
$\setminus > 10 - 18$	0,2	2	0,6	15°	0,1	8°
$\setminus > 18 - 80$	0,3	2,5	0,6	15°	0,2	8°
$\setminus > 80$	0,4	4	1	15°	0,3	8°

De draaduitloopparameters worden afhankelijk van de cilinderdiameter bepaald.

Hierin betekenen:

- I: diepte draaduitloop
- K: breedte draaduitloop
- R: radius draaduitloop
- W: hoek draaduitloop
- P: dwarsdiepte
- A: dwarshoek



9.3 Technische informatie

Technische gegevens	
Componenten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoofdcomputer MC 6441, MC6542 of MC 7420 met ■ Regelaareenheid CC 61xx of UEC 11x ■ Plat TFT-kleurenbeeldscherm 15 inch of 19 inch ■ Bedieningspaneel TE 735T of TE 745T
Besturingssysteem	■ Realtime-besturingssysteem HEROS voor de machinebesturing
Geheugen	■ 1,8 GByte voor NC-programma's (op Compact Flash-geheugenkaart CFR)
Invoerfijnheid en afleesstap	<ul style="list-style-type: none"> ■ X-as: 0,5 µm, diameter: 1 µm ■ Z- en Y-as: 1 µm ■ U-, V- en W-as: 1 µm ■ C- en B-as: 0,001°
Interpolatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rechte: in 2 hoofdassen, optioneel in 3 hoofdassen (max. ± 100 m) ■ Cirkel: in 2 assen (radius max. 999 m), optioneel extra lineaire interpolatie van de derde as ■ C-as: interpolatie van de assen X en Z met de C-as
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> ■ mm/min of mm/omw ■ Constante snijsnelheid ■ Max. voeding (60 000/aantal poolparen × spilspeed) bij fPWM = 5000 Hz
Hoofdspil	■ Max. 60 000 omw/min (bij 2 poolparen)
Asbesturing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geïntegreerde digitale aandrijfregeling voor synchrone en asynchrone motoren ■ Positieregelfijnheid: signaalperiode van het positiemeetsysteem/1024 ■ Positieregelcyclus: 0,2 ms ■ Toerentalregelcyclus: 0,2 ms ■ Stroomregeling: 0,1 ms
Foutcompensatie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lineaire en niet-lineaire asfout, omkeefout, omkeerpunten bij cirkelbewegingen ■ Statische wrijving
Data-interfaces	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gigabit-Ethernet-interface 1000 BaseT ■ 4x USB 3.0 aan de achterkant, 1x USB 2.0 aan de voorkant
Diagnose	■ Snel en eenvoudig opsporen van storingen door geïntegreerde diagnosefuncties
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedrijf: 5 °C tot 40 °C ■ Opslag: -20 °C tot +60 °C



Gebruikersfuncties	
Configuratie	<ul style="list-style-type: none">■ Basisuitvoering X- en Z-as, hoofdspil■ Y-as (optioneel)■ Aangedreven gereedschap (optioneel)■ C-as (optioneel)■ B-as (optioneel)■ Digitale stroom- en toerenregeling■ Bewerking aan de achterkant met de tegenspil (optioneel)
Werkstand Handbediening	<ul style="list-style-type: none">■ Handmatige sledebewegingen via jogtoetsen of elektronisch handwiel■ Grafisch ondersteunde invoer en uitvoering van Teach-in-cycli zonder opslag van de bewerkingsstappen in combinatie met de handbediening van de machine■ Nabewerking van schroefdraad (reparatie van schroefdraad) bij uitgespannen en opnieuw ingespannen werkstukken (optioneel)
Werkstand Inleren	<ul style="list-style-type: none">■ Sequentiële aaneenschakeling van Teach-in-cycli, waarbij elke bewerkingscyclus direct na de gegevensinvoer uitgevoerd of grafisch gesimuleerd wordt en vervolgens wordt opgeslagen.
Werkstand Programma-verloop	<p>Respectievelijk aparte regel of achtereenvolgend:</p> <ul style="list-style-type: none">■ DINplus-programma's■ smart.Turn-programma's (optioneel)■ Teach-in-programma's (optioneel)
Instelfuncties	<ul style="list-style-type: none">■ Werkstuknulpunt instellen■ Gereedschapswisselpositie definiëren■ Veiligheidszone definiëren■ Gereedschap opmeten door aanraken, met meettaster of meetoptiek■ Werkstuk opmeten met werkstukstastsysteem TS



Gebruikersfuncties	
Programmering – Teach-in-modus (optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verspaningscycli voor eenvoudige, gecompliceerde en met ICP beschreven contouren ■ Contourparallelle verspaningscycli ■ Insteekcycli voor eenvoudige, gecompliceerde en met ICP beschreven contouren ■ Herhalingen bij insteekcycli ■ Steekdraaicycli voor eenvoudige, gecompliceerde en met ICP beschreven contouren ■ Draaduitloop- en afsteekcycli (optioneel) ■ Graveercycli ■ Schroefdraadcycli voor enkel- of meervoudige langs-, conische of API-draad ■ Axiale en radiale boor-, langgatboor- en draadtapcycli voor bewerking met de C-as ■ Schroefdraad frezen met de C-as ■ Axiale en radiale freescycli voor sleuven, figuren, vlakken met één of meer zijden en voor gecompliceerde, met ICP beschreven contouren voor bewerking met de C-as ■ Spiraalgroeffrezen met de C-as ■ Lineaire en ronde patronen voor de boor- en freesbewerkingen met de C-as ■ Contextgevoelige helpschermen ■ Overname van de snijwaarden uit de technologie-database ■ Gebruik van DIN-macro's in het Teach-in-programma ■ Converteren van Teach-in-programma's naar smart.Turn-programma's
Interactieve contourprogrammering (ICP) (optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contourdefinitie met lineaire en cirkelvormige contourelementen ■ Directe weergave van de ingevoerde contourelementen ■ Berekening van ontbrekende coördinaten, snijpunten, etc. ■ Bij meerdere oplossingen grafische weergave van alle oplossingen en keuze door de gebruiker ■ Afkantingen, afrondingen en draaduitlopen als vormelementen beschikbaar ■ Invoer van vormelementen direct bij het maken van de contouren of door latere overlapping ■ Programmering van wijzigingen voor bestaande contouren ■ Programmering van de achterkant voor complete bewerking met C- en Y-as
C-asbewerking op voorkant en op mantelvlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschrijving van afzonderlijke boringen en boorpatronen ■ Beschrijving van figuren en figuurpatronen voor de freesbewerking ■ Maken van willekeurige te frezen contouren
Y-asbewerking op XY- en ZY-vlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschrijving van afzonderlijke boringen en boorpatronen ■ Beschrijving van figuren en figuurpatronen voor de freesbewerking ■ Maken van willekeurige te frezen contouren

Gebruikersfuncties

B-asbewerking (optioneel)	<ul style="list-style-type: none">■ Bewerking met de B-as■ Zwenken van het bewerkingsvlak■ Bewerkingspositie van het gereedschap roteren
DXF-import	<ul style="list-style-type: none">■ Import van contouren voor de draaibewerking■ Import van contouren voor de freesbewerking
smart.Turn-programmering (optioneel)	<ul style="list-style-type: none">■ De basis is de unit, de complete beschrijving van een werkblok (geometrie-, technologie-, cyclusgegevens)■ Dialogen onderverdeeld in overzichts- en detailformulieren■ Snel navigeren tussen de formulieren en invoergroepen door middel van de smart-toetsen■ Contextgevoelige helpschermen■ Start-unit met globale instellingen■ Overname van globale waarden uit de start-unit■ Overname van de snijwaarden uit de technologie-database■ Units voor alle draai- en steekbewerkingen■ Gebruik van de met ICP beschreven contouren voor de draai- en steekbewerking■ Units voor alle frees- en boorbewerkingen met de C-as■ Gebruik van de met ICP beschreven patronen en contouren voor de C-asbewerking■ Units voor C-as activeren/deactiveren■ Units voor alle frees- en boorbewerkingen met de Y-as■ Gebruik van de met ICP beschreven patronen en contouren voor de Y-asbewerking■ Speciale units voor subprogramma's en herhalingen■ Controlegrafiek voor onbewerkt en bewerkt werkstuk, alsmede voor C-ascontouren en Y-ascontouren■ Revolverbezetting en andere instelinformatie in het smart.Turn-programma■ Parallele programmering■ Parallele simulatie



Gebruikersfuncties

DINplus-programmering

- Programmering volgens DIN 66025
- Uitgebreid commandoformaat (IF... THEN ... ELSE...)
- Vereenvoudigde geometrieprogrammering (berekening van ontbrekende gegevens)
- Krachtige bewerkingscycli voor verspanings-, steek- en steekdraaibewerking en bewerking van schroefdraad
- Krachtige bewerkingscycli voor boor- en freesbewerking met de C-as (optioneel)
- Krachtige bewerkingscycli voor boor- en freesbewerking met de Y-as (optioneel)
- Subprogramma's
- Programmering van variabelen
- Contourbeschrijving met ICP (optioneel)
- Controlegrafiek voor onbewerkt en bewerkt werkstuk
- Revolverbezetting en andere instelinformatie in het DINplus-programma
- Omzetten van smart.Turn-units in DINplus-commandoreksen (optioneel)
- Parallele programmering
- Parallele simulatie

Grafische test

- Grafische simulatie van Teach-in-cyclusverloop van het Teach-in-, smart.Turn- of DINplus-programma
- Weergave van de gereedschapsbanen in een lijngrafiek of als snijspoorweergave, aparte aanduiding van de spoedgangbanen
- Bewegingssimulatie (veeggrafiek)
- Weergave van ingevoerde contouren
- Draai- of vooraanzicht of weergave van (afgewikkeld) mantelvlak ter controle van de C-asbewerkingen
- Weergave van het vooraanzicht (XY-vlak) en het YZ-vlak ter controle van de Y-asbewerkingen
- Verschuif- en loepfuncties
- Grafische 3D-weergave van onbewerkt en bewerkt werkstuk als volumemodel

Analyse van de bewerkingstijd

- Berekening van de hoofd- en bijkomende tijden
- Rekening houden met de door de CNC geactiveerde schakelfuncties
- Weergave van de afzonderlijke tijden per cyclus resp. per gereedschapswissel

TURN PLUS

- Automatisch genereren van smart.Turn-programma's
- Automatische snijbegrenzing via definitie van de spanmiddelen
- Automatische gereedschapselectie en revolverbezetting



Gebruikersfuncties	
Gereedschapsdatabase	<ul style="list-style-type: none"> ■ voor 250 gereedschappen ■ voor 999 gereedschappen (optioneel) ■ Gereedschapsbeschrijving voor elk gereedschap mogelijk ■ Automatische controle van de gereedschapspuntpositie gerelateerd aan de te bewerken contour ■ Correctie van de gereedschapspuntpositie in het X/Y/Z-vlak ■ Fijne gereedschapscorrectie via handwiel met overname van de correctiewaarden in de gereedschapstabel ■ Automatische snijkant- en freesradiuscompensatie ■ Gereedschapsbewaking aan de hand van standtijd van snijplaat of aantal geproduceerde werkstukken ■ Gereedschapsbewaking met automatische gereedschapswissel bij slijtage van snijplaat (optioneel) ■ Beheer van multigereedschappen (meerdere snijplaten resp. referentiepunten)
Technologie-database (optioneel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toegang tot snijgegevens onder opgave van materiaal, snijmateriaal en bewerkingswijze. De CNC PILOT onderscheidt 16 bewerkingswijzen. Elke materiaal-snijmateriaal-combinatie omvat voor elke van de 16 bewerkingswijzen de snijsnelheid, de hoofd- en nevenaanzet en de verplaatsing. ■ Automatische bepaling van de bewerkingswijzen aan de hand van de cyclus of de bewerkingsunit ■ Invoer van de snijgegevens als voorgestelde waarden in de cyclus of in de unit ■ 9 materiaal-snijmateriaal-combinaties (144 items) ■ 62 materiaal-snijmateriaal-combinaties (992 items) (optioneel)



Gebruikersfuncties	
Dialogotalen	<ul style="list-style-type: none"> ■ ENGLISH ■ GERMAN ■ CZECH ■ FRENCH ■ ITALIAN ■ SPANISH ■ PORTUGUESE ■ SWEDISH ■ DANISH ■ FINNISH ■ DUTCH ■ POLISH ■ HUNGARIAN ■ RUSSIAN ■ CHINESE ■ CHINESE_TRAD ■ SLOVENIAN ■ KOREAN ■ NORWEGIAN ■ ROMANIAN ■ SLOVAK ■ TURKISH
Toebehoren	
Elektronische handwielen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inbouwhandwielen HR 180 met aansluiting op positie-ingangen, extra ■ Een serieel inbouwhandwiel HR 130 of een draagbaar serieel handwiel HR 410
Tastsysteem	<ul style="list-style-type: none"> ■ TS 230: schakelend 3D-tastsysteem met kabel aansluiting of ■ TS 440: schakelend 3D-tastsysteem met infrarood-overdracht ■ TS 444: batterijloos, schakelend 3D-tastsysteem met infrarood-overdracht ■ TS 640: schakelend 3D-tastsysteem met infrarood-overdracht ■ TS 740: uiterst nauwkeurig, schakelend 3D-tastsysteem met infrarood-overdracht ■ TT 140: schakelend 3D-tastsysteem voor het opmeten van gereedschap met kabel aansluiting ■ TT 449: schakelend 3D-tastsysteem voor het opmeten van gereedschap met infrarood-overdracht
DataPilot CP 640, MP 620	<p>Besturingssoftware voor pc voor het programmeren, archiveren, opleiden voor CNC PILOT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Volledige versie met licentie voor één of meerdere werkplekken ■ Demoversie (gratis)

Optie-nummer	Optie	ID	Beschrijving
0 tot 7	Additional axis	354540-01	Extra regelkringen
		353904-01	
		353905-01	
		367867-01	
		367868-01	
		370291-01	
		353292-01	
		353293-01	
8	softwareoptie 1	632226-01	Cyclusprogrammering <ul style="list-style-type: none"> ■ Contourbeschrijving met ICP ■ Cyclusprogrammering ■ Technologie-database met 9 materiaal-snijmateriaal-combinaties
9	Software-optie 2	632227-01	smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ Contourbeschrijving met ICP ■ Programmering met smart.Turn ■ Technologie-database met 9 materiaal-snijmateriaal-combinaties
10	Software-optie 3	632228-01	Gereedschappen en technologie <ul style="list-style-type: none"> ■ Uitbreiding van de gereedschapsdatabase naar 999 items ■ Uitbreiding van de technologie-database naar 62 materiaal-snijmateriaal-combinaties ■ Standtijdbeheer gereedschappen met omwisselgereedschap
11	Software-optie 4	632229-01	Schroefdraad <ul style="list-style-type: none"> ■ Schroefdraad nasnijden ■ Handwiel-override tijdens de draadsnijgang
17	Touch Probe Functions	632230-01	Gereedschap en werkstukken opmeten <ul style="list-style-type: none"> ■ Instelmaten van het gereedschap met de meettaster bepalen ■ Instelmaten van het gereedschap met meetoptiek bepalen ■ Werkstukken automatisch opmeten
18	HEIDENHAIN DNC	526451-01	Communicatie met externe pc-applicaties via COM-componenten
42	DXF-import	632231-01	DXF-import <ul style="list-style-type: none"> ■ Inlezen van DXF-contouren



Optie-nummer	Optie	ID	Beschrijving
54	B-axis Machining	825742-01	Bewerking met de B-as ■ Bewerkingspositie van het gereedschap roteren
55	C-axis Machining	633944-01	C-asbewerking
63	TURN PLUS	825743-01	Automatisch genereren van smart.Turn-programma's
70	Y-axis Machining	661881-01	Y-asbewerking
77	4 Additional Axes	634613-01	4 extra regelkringen
78	8 Additional Axes	634614-01	8 extra regelkringen
94	Parallel Axes	661881-01	Ondersteuning van parallelle assen (U, V, W)
101 tot 130	OEM Option	579651-01 tot 579651-30	Opties van de machinefabrikant
131	Spindle Synchronism	806270-01	Spilsynchronisatie (van twee of meer spullen)
132	Opposing spindle	806275-01	Tegenspil (spilsynchronisatie, bewerking aan de achterkant)
135	Synchronising Functions	1085731-01	Uitgebreid synchroniseren van assen en spullen
143	Load Adaptive Control LAC	800545-01	LAC: dynamische aanpassing van de regelparameters
151	Load Monitoring	1111843-01	Bewaking van de gereedschapsbelasting



9.4 Compatibiliteit van DIN-programma's

Het formaat van de DIN-programma's van de vorige besturing CNC PILOT 4290 wijkt af van het formaat van de CNC PILOT 640. U kunt de programma's van eerdere besturingen echter aanpassen aan de nieuwe besturing met de programma-converter.

De CNC PILOT 640 herkent de programma's van de vorige besturing tijdens het openen van een NC-programma. Na een veiligheidsvraag wordt dit programma geconverteerd. Aan de programmanaam wordt "CONV_..." toegevoegd. De programmaconverter maakt deel uit van de "transfer" (werkstand Organisatie).

Bij DIN-programma's moet ook rekening worden gehouden met de verschillende concepten bij het gereedschapsbeheer, het parameterbeheer, de variabelenprogrammering en de PLC-programmering.

Let op de volgende punten bij de conversie van DIN-programma's van de CNC PILOT 4290:

Gereedschapsoproep (T-commando's van het gedeelte REVOLVER):

- T-commando's die een verwijzing naar de gereedschapsdatabase bevatten, worden ongewijzigd overgenomen (bijv.: T1 ID"342-300.1")
- T-commando's die gereedschapsgegevens bevatten, kunnen niet worden geconverteerd

Programmering van variabelen:

- D-variabelen (#-variabelen) worden door #-variabelen van de nieuwe syntaxis vervangen. Afhankelijk van het nummerbereik wordt daarbij gebruikgemaakt van #- of #I- of #N- of #i-variabelen.
- Bijzonderheden: #0 wordt #c30, #30 wordt #c51
- V-variabelen worden door #g-variabelen vervangen. Bij toewijzingen worden accolades verwijderd. Bij rekenformules worden accolades naar ronde haken geconverteerd
- variabelen-toegang tot gereedschapsgegevens, machinematen, D-correcties, parametergegevens alsmede gebeurtenissen kunnen niet worden geconverteerd. Deze programmareeksen moeten worden aangepast. Uitzondering: gebeurtenis "Zoeken naar startregel actief" E90[1] wordt naar #i6 geconverteerd
- Houd er rekening mee dat – in tegenstelling tot 4290 – de interpreter van de CNC PILOT 640 in elk programma-verloop de regels opnieuw analyseert.

M-functies:

- M30 met NS.. wordt M0 M99 NS
- M97 wordt voor eenkanaals besturingen verwijderd
- Alle andere M-functies worden ongewijzigd overgenomen

G-functies:



- De volgende G-functies worden tot nu toe niet door de CNC PILOT 640 ondersteund: G62, G63, G98, G162, G204, G710, G906, G907, G915, G918, G975.
- De volgende G-functies leiden tot een waarschuwing wanneer ze in een contourbeschrijving worden gebruikt: G10, G38, G39, G52, G95, G149. Deze functies zijn nu zelfhoudend.
- Bij de draadfuncties G31, 32, 33 worden evt. waarschuwingen gegenereerd; het is raadzaam deze functies te controleren
- De functie "Contour spiegelen/verschuiven G121" wordt geconverteerd naar G99, maar de werking is compatibel
- De functie G48 leidt tot een waarschuwing vanwege een gewijzigde werking.
- G916, 917 en 930 leiden tot een waarschuwing vanwege de gewijzigde werking. Functies moeten door de PLC worden ondersteund

Namen van externe subprogramma's:

- de converter voegt bij de oproep van een extern subprogramma "CONV_..." aan het begin van de naam toe.

Meerkanaals programma's:

- Bij eenkanaals besturingen worden programma's met twee sledes geconverteerd naar één slede, waarbij de Z-beweging van de tweede slede naar G1 W... of G701 W... wordt geconverteerd
 - In de programmakop wordt #SLEDE \$1\$2 vervangen door #SLEDE \$1
 - \$-instructies vóór het regelnummer worden verwijderd
 - \$2 G1 Z... wordt naar G1 W... geconverteerd, dienovereenkomstig ook G701 Z... naar G701 W...
 - Het woord TOEWIJZING wordt verwijderd (maar intern voor de conversie van de volgende regels gemarkeerd)
 - Synchronoinstructies \$1\$2 M97 worden verwijderd
 - Nulpuntverschuivingen voor slede 2 worden uitgecommenteerd, verplaatsingen worden van een waarschuwing voorzien.

Niet-converteerbare elementen:

- Als het DIN-programma niet-converteerbare elementen bevat, dan wordt de desbetreffende NC-regel als commentaar opgeslagen. Vóór dit commentaar wordt het begrip "WAARSCHUWING" geplaatst. Afhankelijk van de situatie wordt de niet-converteerbare functie in de commentaarregel overgenomen, of volgt de niet-converteerbare NC-regel na het commentaar.



HEIDENHAIN adviseert geconverteerde NC-programma's aan te passen aan de specifieke kenmerken van de besturing en deze te controleren voordat de programma's worden gebruikt voor de productie.

Syntaxiselementen van de CNC PILOT 640

Betekenis van de in de tabel gebruikte symbolen:

- ✓ Compatibel gedrag, functies worden evt. door de programmaconverter naar een voor de CNC PILOT 640 compatibele vorm geconverteerd
- X Gewijzigd gedrag, per geval moet de programmering worden gecontroleerd
- Functie is niet beschikbaar of wordt door een andere functionaliteit vervangen
- ◆ Functie is gepland voor toekomstige softwareversies, of is pas voor meerkanaals systemen vereist

Programmadeel-aanduidingen		
Programma-header	PROGRAMMAKOP	✓
	REVOLVER	✓
	SCHIJFMAGAZIJN	✓
	SPANMIDDEL	X
Contourbeschrijving	CONTOUR	◆
	ONBEWERKT WERKSTUK	✓
	BEWERKT WERKSTUK	✓
	HULPCONTOUR	✓
C-as-contouren	VOORKANT	✓
	ACHTERKANT	✓
	MANTEL	✓
Werkstukbewerking	BEWERKING	✓
	TOEWIJZING	◆
	EINDE	✓
Subprogramma's	SUBPROGRAMMA	✓
	RETURN	✓
Overige	CONST	✓
Y-as-contouren	VOORKANT_Y	✓
	ACHTERKANT_Y	✓
	MANTEL_Y	✓



G-functies voor te draaien contouren		
Beschrijving van onbewerkt werkstuk	G20-Geo Klauwplaat cilinder/pijp	✓
	G21-Geo Gietstuk	✓
Basiselementen van te draaien contour	G0-Geo Startpunt van de contour	✓
	G1-Geo Baan	✓
	G2-Geo Boog incrementele middelpuntmaat	✓
	G3-Geo Boog incrementele middelpuntmaat	✓
	G12-Geo Boog absolute middelpuntmaat	✓
	G13-Geo Boog absolute middelpuntmaat	✓
Vormelementen van te draaien contour	G22-Geo Insteek (standaard)	✓
	G23-Geo Insteek/vrijdraaiing	✓
	G24-Geo Schroefdraad met draaduitloop	✓
	G25-Geo Vrijgedraaid gedeelte	✓
	G34-Geo Schroefdraad (standaard)	✓
	G37-Geo Schroefdraad (algemeen)	✓
	G49-Geo Boring op hartlijn	✓
Hulpfuncties voor contourbeschrijving	G7-Geo Exacte stop aan	✓
	G8-Geo Exacte stop uit	✓
	G9-Geo Exacte stop regelgewijs	✓
	G10-Geo Oppervlakteruwheid	X
	G38-Geo Voedingsreductie	X
	G39-Geo Attributen voor overlappingselementen	–
	G52-Geo Overmaat regelgewijs	X
	G95-Geo Voeding per omwenteling	X
	G149-Geo Additieve correctie	X

G-functies voor C-ascontouren		
Overlappende contouren	G308-Geo Begin uitsp./eil.	✓
	G309-Geo Einde uitsp./eil.	✓
Contour aan de voor-/achterkant	G100-Geo Startpunt contour voorkant	✓
	G101-Geo Baan voorkant	✓
	G102-Geo Boog voorkant	✓
	G103-Geo Boog voorkant	✓
	G300-Geo Boring voorkant	✓
	G301-Geo Lineaire sleuf voorkant	✓
	G302-Geo Ronde sleuf voorkant	✓
	G303-Geo Ronde sleuf voorkant	✓
	G304-Geo Volledige cirkel voorkant	✓
	G305-Geo Rechthoek voorkant	✓
	G307-Geo Regelmatige n-hoek voorkant	✓
	G401-Geo Patroon lineair voorkant	✓
	G402-Geo Patroon rond voorkant	✓
Mantelvlakcontour	G110-Geo Startpunt mantelvlakcontour	✓
	G111-Geo Baan mantelvlak	✓
	G112-Geo Boog mantelvlak	✓
	G113-Geo Boog mantelvlak	✓
	G310-Geo Boring mantelvlak	✓
	G311-Geo Lineaire sleuf mantelvlak	✓
	G312-Geo Ronde sleuf mantelvlak	✓
	G313-Geo Ronde sleuf mantelvlak	✓
	G314-Geo Volledige cirkel mantelvlak	✓
	G315-Geo Rechthoek mantelvlak	✓
	G317-Geo Regelmatige n-hoek mantelvlak	✓
	G411-Geo Patroon lineair mantelvlak	✓
	G412-Geo Patroon rond mantelvlak	✓



G-functies voor Y-ascontouren		
XY-vlak	G170-Geo Startpunt contour	✓
	G171-Geo Baan	✓
	G172-Geo Cirkelboog	✓
	G173-Geo Cirkelboog	✓
	G370-Geo Boring	✓
	G371-Geo Lineaire sleuf	✓
	G372-Geo Ronde sleuf	✓
	G373-Geo Ronde sleuf	✓
	G374-Geo Volledige cirkel	✓
	G375-Geo Rechthoek	✓
	G376-Geo Afzonderlijk vlak	✓
	G377-Geo Regelmatige n-hoek	✓
	G471-Geo Lineair patroon	✓
	G472-Geo Rond patroon	✓
	G477-Geo Meerzijdig vlak	✓

G-functies voor Y-ascontouren		
YZ-vlak	G180-Geo Startpunt contour	✓
	G181-Geo Baan	✓
	G182-Geo Cirkelboog	✓
	G183-Geo Cirkelboog	✓
	G380-Geo Boring	✓
	G381-Geo Lineaire sleuf	✓
	G382-Geo Ronde sleuf	✓
	G383-Geo Ronde sleuf	✓
	G384-Geo Volledige cirkel	✓
	G385-Geo Rechthoek	✓
	G387-Geo Regelmatige n-hoek	✓
	G481-Geo Lineair patroon	✓
	G482-Geo Rond patroon	✓
	G386-Geo Afzonderlijk vlak	✓
	G487-Geo Meerzijdig vlak	✓
G-functies voor bewerking		
Gereedschapsverplaatsing zonder bewerking	G0 Positioneren spoedgang	✓
	G14 Gereedschapswisselpositie benaderen	✓
	G701 Spoedgang in machinecoördinaten	✓
Enkelvoudige lineaire verplaatsingen en cirkelbogen	G1 Lineaire verplaatsing	✓
	G2 Rond, incrementele middelpuntmaat	✓
	G3 Rond, incrementele middelpuntmaat	✓
	G12 Rond, absolute middelpuntmaat	✓
	G13 Rond, absolute middelpuntmaat	✓



G-functies voor bewerking		
Voeding, toerental	Gx26 Toerentalbegrenzing	✓
	G48 Spoedgang reduceren	X
	G64 Intermitterende voeding	✓
	G192 Voeding per minuut rondas	–
	Gx93 Voeding per tand	✓
	G94 Voeding per minuut	✓
	Gx95 Voeding per omwenteling	✓
	Gx96 Constante snijsnelheid	✓
	Gx97 Toerental	✓
Snijkantradiuscompensatie	G40 SRC/FRC uitschakelen	✓
	G41 SRC/FRC links	✓
	G42 SRC/FRC rechts	✓
Nulpuntverschuivingen	G51 Relatieve nulpuntverschuiving	✓
	G53 Parameterafhankelijke nulpuntverschuiving	✓
	G54 Parameterafhankelijke nulpuntverschuiving	✓
	G55 Parameterafhankelijke nulpuntverschuiving	✓
	G56 Additieve nulpuntverschuiving	✓
	G59 Absolute nulpuntverschuiving	✓
	G121 Contour spiegelen/verschuiven	✓
	G152 Nulpuntverschuiving C-as	✓
	G920 Nulpuntverschuiving uitschakelen	✓
	G921 Nulpuntverschuiving, gereedschapsmaten uitschakelen	✓
	G980 Nulpuntverschuiving inschakelen	✓
	G981 Nulpuntverschuiving, gereedschapsmaten inschakelen	✓
Overmaten	G50 Overmaat uitschakelen	✓
	G52 Overmaat uitschakelen	✓
	G57 Overmaat asparallel	✓
	G58 Overmaat parallel aan contour	✓

G-functies voor bewerking		
Veiligheidsafstanden	G47 Veiligheidsafstanden instellen	✓
	G147 Veiligheidsafstand (freesbewerking)	✓
Gereedschap, correcties	T Gereedschap inspannen	✓
	G148 Veranderen van de snijkantcorrectie	✓
	G149 Additieve correctie	✓
	G150 Verrekening rechter gereedschapspunt	✓
	G151 Verrekening linker gereedschapspunt	✓
	G710 Aaneenschakelen van gereedschapsmaten	◆
Cycli voor de draaibewerking		
Enkelvoudige draaicycli	G80 Cycluseinde	✓
	G81 Enkelvoudig voorbewerken langs	✓
	G82 Enkelvoudig voorbewerken dwars	✓
	G83 Contourherhalingscyclus	✓
	G85 Draaduitloop	✓
	G86 Enkelvoudige insteekcyclus	✓
	G87 Overgangsradiussen	✓
	G88 Afkantingen	✓
Boorcycli	G36 Schroefdraad tappen	✓
	G71 Enkelvoudige boorcyclus	✓
	G72 Uitboren, verzinken, etc.	✓
	G73 Draadtapcyclus	✓
	G74 Diepboorcyclus	✓



Cycli voor de draaibewerking		
Contourgerelateerde draaicycli	G810 Voorbewerkingscyclus langs	✓
	G820 Voorbewerkingscyclus dwars	✓
	G830 Voorbewerkingscyclus parallel aan de contour	✓
	G835 Parallel aan de contour met neutraal gereedschap	✓
	G860 Universele insteekcyclus	✓
	G866 Enkelvoudige insteekcyclus	✓
	G869 Steekdraaicyclus	✓
	G890 Polijstcyclus	✓
Schroefdraadcycli	G31 Schroefdraadcyclus	✓
	G32 Enkelvoudige schroefdraadcyclus	✓
	G33 Enkelvoudige draadsnijgang	✓
	G933 Schroefdraadschakelaar	–
	G799 Schroefdraadfrezen axiaal	✓
	G800 Schroefdraadfrezen XY-vlak	✓
	G806 Schroefdraadfrezen YZ-vlak	✓
Synchronisatiefuncties		
Toewijzing van contour en bewerking	G98 Toewijzing van spil en werkstuk	–
	G99 Werkstukgroep	◆
Sledesynchronisatie	G62 Eenzijdige synchronisatie	◆
	G63 Synchrone start van banen	◆
	G162 Synchroonteken plaatsen	◆
Contourcorrectie	G702 Contourcorrectie opslaan/laden	✓
	G703 Contourcorrectie aan/uit	✓
	G706 K-default-sprong	–

Synchronisatiefuncties		
Spilsynchronisatie, werkstukoverdracht	G30 Converteren en spiegelen	✓
	G121 Contour spiegelen/verschuiven	✓
	G720 Spilsynchronisatie	✓
	G905 C-hoekverspringing meten	✓
	G906 Hoekverspringing bij spilsynchronisatie vastleggen	–
	G916 Verplaatsen naar vaste aanslag	✓
	G917 Afsteekcontrole door volgfoutbewaking	✓
	G991 Afsteekcontrole door spilbewaking	–
	G992 Waarden voor afsteekcontrole	–
C-asbewerking		
C-as	G119 C-as kiezen	✓
	G120 Referentiediameter mantelvlakbewerking	✓
	G152 Nulpuntverschuiving C-as	✓
	G153 C-as standaardiseren	✓
Bewerking voor-/achterkant	G100 Spoedgang kopse vlak	✓
	G101 Synchrone start van banen	✓
	G102 Cirkelboog voorkant	✓
	G103 Cirkelboog voorkant	✓
Freescycli	G799 Schroefdraadfrezen axiaal	✓
	G801 Graveren voorkant	✓
	G802 Graveren mantelvlak	✓
	G840 Contourfrezen	✓
	G845 Kamerfrezen voorbewerken	✓
	G846 Kamerfrezen nabewerken	✓
Bewerking van mantelvlak	G110 Spoedgang mantelvlak	✓
	G111 Lineaire verplaatsing mantelvlak	✓
	G112 Cirkelboog mantelvlak	✓
	G113 Cirkelboog mantelvlak	✓



Variabelenprogrammering, program- masprong		
Programmering van variabelen	#-variabele Analyse bij programma-omzetting	✓
	V-variabele Analyse bij programma-uitvoering	✓
Programmasprong, -herhaling	IF..THEN.. Programmasprong	✓
	WHILE.. Programmaherhaling	✓
	SWITCH.. Programmasprong	✓
Speciale functies	\$ Slede-aanduiding	✓
	/ Uitschakelniveau	✓
Gegevensinvoer, gegevensuitvoer	INPUT invoer (#-variabele)	✓
	WINDOW Uitvoervenster openen (#-variabele)	✓
	PRINT Uitvoer (#-variabele)	✓
	INPUTA Invoer (V-variabele)	✓
	WINDOWA Uitvoervenster openen (V-variabele)	✓
	PRINTA Uitvoer (V-variabele)	✓
Subprogramma's	L Oproep van subprogramma	✓
Meetfuncties, belastingsbewaking		
In-proces meten	G910 In-proces meten inschakelen	✓
	G912 Registratie act. waarde in-proces meten	✓
	G913 In-proces meten uitschakelen	✓
	G914 Meettasterbewaking uitschakelen	✓
Post-proces meten	G915 Post-proces meten	◆
Belastingsbewaking	G995 Bewakingszone vastleggen	✓
	G996 Type belastingsbewaking	✓

Overige G-functies		
Overige G-functies	G4 Wachttijd	✓
	G7 Exacte stop aan	✓
	G8 Exacte stop uit	✓
	G9 Exacte stop (regelgewijs)	✓
	G15 Rondassen verplaatsen	–
	G60 Veiligheidszone uitschakelen	✓
	G65 Spanmiddel weergeven	✓
	G66 Aggregaatpositie	◆
	G204 Wachten op tijdstip	◆
	G717 Nominale waarden actualiseren	–
	G718 Volgfout uitsturen	–
	G901 Werkelijke waarden in variabelen	✓
	G902 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G903 Volgfout in variabelen	✓
	G907 Nulpuntverschuiving in variabelen	◆
	G908 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G909 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G918 Nulpuntverschuiving in variabelen	–
	G919 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G920 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G921 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G930 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G975 Nulpuntverschuiving in variabelen	◆
	G980 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G981 Nulpuntverschuiving in variabelen	✓
	G940 Nulpuntverschuiving in variabelen	–
	G941 Nulpuntverschuiving in variabelen	–



B- en Y-asbewerking		
Bewerkingsvlakken	G16 Bewerkingsvlak zwenken	✓
	G17 XY-vlak (voor- of achterkant)	✓
	G18 XZ-vlak (draaibewerking)	✓
	G19 YZ-vlak (bovenaanzicht/mantel)	✓
Gereedschapsverplaatsing zonder bewerking	G0 Positioneren spoedgang	✓
	G14 Gereedschapswisselpositie benaderen	✓
	G600 Gereedschapselectie	✓
	G701 Spoedgang in machinecoördinaten	✓
	G714 Magazijngereedschap inspannen	◆
	G712 Gereedschapspositie vastleggen	◆
Freescycli	G841 Vlakfrezen voorbewerken	✓
	G842 Vlakfrezen nabewerken	✓
	G843 Meerdere zijden frezen voorbew.	✓
	G844 Meerdere zijden frezen nabew.	✓
	G845 Kamerfrezen voorbewerken	✓
	G846 Kamerfrezen nabewerken	✓
	G800 Schroefdraadfrezen XY-vlak	✓
	G806 Schroefdraadfrezen YZ-vlak	✓
	G803 Graveren XY-vlak	✓
	G804 Graveren YZ-vlak	✓
Enkelvoudige lineaire verplaatsingen en cirkelbogen	G808 Afwikkelfrezen	✓
	G1 Lineaire verpl.	✓
	G2 Ronde baan, incrementele middelpuntmaat	✓
	G3 Ronde baan, incrementele middelpuntmaat	✓
	G12 Ronde baan, absolute middelpuntmaat	✓
	G13 Ronde baan, absolute middelpuntmaat	✓

HEIDENHAIN

Einlernen

X

15.669

Z

-38.171

Werkzeugverwalt

ΔX

ΔZ

S

0 20 40 60 80 100 120

+P

-P

-Z2

-Z

$\varnothing X1$

$\varnothing X$

X1

X2

P

S 50

chlicht-
gang

Werkzeug-
liste

Übernahme
Position

S, F vom
Werkzeug

Startpunk
konstante
Drehzahl

10

Overzicht van de cycli

 

 








10.1 Cycli van onbewerkt werkstuk, enkelvoudige snedecycli

Cycli van onbewerkt werkstuk		Pagina
	Overzicht	143
	Standaard onbewerkt werkstuk	144
	Onbewerkt werkstuk ICP	145
Enkelvoudige snedecycli		Pagina
	Overzicht	146
	Positioneren spoedgang	147
	Gereedschapswisselpositie benaderen	148
	Lineaire bewerking overlangs Enkelvoudige langssnede	149
	Lineaire bewerking overdwars Enkelvoudige dwarsnede	150
	Lineaire bewerking onder een hoek Enkelvoudige schuine snede	151
	Cirkelvormige bewerking Enkelvoudige cirkelvormige snede	153
	Cirkelvormige bewerking Enkelvoudige cirkelvormige snede	153
	Afkanting Maken van een afkanting	155
	Afronding Maken van een afronding	157
	M-functie Invoer van een M-functie	159



10.2 Verspaningscycli

Verspaningscycli	Pagina
 Overzicht	160
 Verspanen overlangs Voor- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige contouren	163
 Verspanen overdwers Voor- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige contouren	165
 Verspanen met insteken overlangs Voor- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige contouren	177
 Verspanen met insteken overdwers Voor- en nabewerkingscyclus voor eenvoudige contouren	179
 ICP parallel aan contour overlangs Voor- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren	193
 ICP parallel aan contour overdwers Voor- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren	196
 ICP-verspanen overlangs Voor- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren	202
 ICP-verspanen overdwers Voor- en nabewerkingscyclus voor willekeurige contouren	204













10.3 Steek- en steekdraaicycli

Steekcycli		Pagina
	Overzicht	214
	Insteken radiaal Steek- en nabewerkingscycli voor eenvoudige contouren	216
	Insteken axiaal Steek- en nabewerkingscycli voor eenvoudige contouren	218
	Insteken radiaal ICP Steek- en nabewerkingscycli voor willekeurige contouren	232
	Insteken axiaal ICP Steek- en nabewerkingscycli voor willekeurige contouren	234
	Draaduitloop maken H	264
	Draaduitloop maken K	266
	Draaduitloop maken U	267
	Afsteken Cyclus voor het afsteken van het te draaien deel	269
Steekdraaicycli		Pagina
	 Overzicht	240
	Steekdraaien radiaal Steekdraai- en nabewerkingscycli voor eenvoudige contouren	241
	Steekdraaien axiaal Steekdraai- en nabewerkingscycli voor eenvoudige contouren	242
	ICP-steekdraaien radiaal Steekdraai- en nabewerkingscycli voor willekeurige contouren	256
	ICP-steekdraaien axiaal Steekdraai- en nabewerkingscycli voor willekeurige contouren	258

 
 
 
 
 
 



10.4 Schroefdraadcycli

Schroefdraadcycli	Pagina
 Overzicht	273
 Schroefdraadcyclus Enkel- of meervoudige langsdraad	277
 Conische draad Enkel- of meervoudige conische draad	281
 API-draad Enkel- of meervoudige API-draad (API: American Petroleum Institute)	283
 Schroefdraad nasnijden Enkel- of meervoudige langsdraad nasnijden	285
 Conische draad nasnijden Enkel- of meervoudige conische draad nasnijden	289
 API-draad nasnijden Enkel- of meervoudige API-draad nasnijden	291
 Draaduitloop DIN 76 Draaduitloop en draadaansnijding	293
 Draaduitloop DIN 509 E Draaduitloop en cilindraansnijding	295
 Draaduitloop DIN 509 F Draaduitloop en cilindraansnijding	297

      
 











10.5 Boorcycli

Boorcycli	Pagina
 Overzicht	301
 Axiale boorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	302
 Radiale boorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	304
 Axiale langgatboorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	306
 Radiale langgatboorcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	309
 Axiale draadtapcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	311
 Radiale draadtapcyclus voor afzonderlijke boringen en patronen	313
 Schroefdraad frezen freest schroefdraad in een bestaande boring	315



10.6 Freescycli

Freescycli	Pagina
 Overzicht	319
 Spoedgang positionering C-as inschakelen, gereedschap en spil positioneren	320
 Sleuf axiaal freest een enkele sleuf of sleufpatroon	321
 Figuur axiaal freest een enkele figuur	323
 Contour axiaal ICP freest een enkele ICP-contour of contourpatroon	327
 Kopfrezen freest vlakken of een veelvlak	330
 Sleuf radiaal freest een enkele sleuf of sleufpatroon	333
 Figuur radiaal freest een enkele figuur	335
 Contour radiaal ICP freest een enkele ICP-contour of contourpatroon	339
 Spiraalgroef frezen radiaal freest een spiraalgroef	342
 Schroefdraad frezen freest schroefdraad in een bestaande boring	315



A

Aangedreven gereedschap ... 520
 Aangedreven gereedschappen ... 90
 Aanraken ... 105
 Aanzethoek ... 275
 Absolute coördinaten ... 46
 Additieve correctie
 cyclusprogrammering ... 142
 Additieve correcties ... 118
 Afkanting ... 155
 Afronding ... 157
 Afsteekgereedschap ... 502
 Afsteken ... 269
 API-draad ... 283
 API-draad nasnijden ... 291
 Asaanduidingen ... 45
 Aswaarden instellen ... 94, 95, 96, 97

B

Baanmaat ... 421
 Back-upnaam ... 594
 Bediening - basisprincipes ... 54
 Bediening van het handwiel ... 109
 Bedrijfstijden tonen ... 102
 Beeldscherm ... 53
 Belastingsbewaking ... 121
 Beschrijvingen onbewerkt werkstuk
 ICP ... 403
 Bestandsorganisatie ... 129
 Bewaking van de EnDat-
 impulsgevers ... 75
 Bewaking van
 gereedschapsstandtijd ... 91
 Bewerkingsattributen ICP ... 377
 Binnendraad berekenen ... 387
 Boor- en freespatroon,
 cyclusprogrammering ... 352
 Boorcycli, cyclusprogrammering ... 301
 Boren axiaal ... 302
 Boren radiaal ... 304

C

Calculator ... 58
 C-as, basisprincipes ... 37
 Circulaire bewerking ... 153
 Commentaar bij cycli ... 139
 Commentaren
 commentaarregel in het
 cyclusprogramma ... 139
 Compatibiliteit van DIN-
 programma's ... 629
 Complete bewerking
 basisprincipes ... 39

C

Conische draad ... 281
 Conische draad nasnijden ... 289
 Contextgevoelige helpfunctie ... 66
 Continu verloop
 programma-uitvoering ... 116
 Contour onbewerkt werkstuk
 ICP ... 145
 Contour onbewerkt werkstuk,
 ICP ... 145
 Contourcorrectie bij Inleren ... 138
 Coördinaten, absolute ... 46
 Coördinaten, incrementele ... 47
 Coördinaten, pool- ... 47
 Coördinatensysteem ... 46
 Correcties ... 117
 Correcties, additieve ... 118
 Cycli aparte snijgangen 146
 Cycli bij handbediening ... 110
 Cycli van onbewerkt werkstuk ... 143
 Cycli, gebruikte adressen ... 142
 Cyclusmenu ... 140
 Cyclusprogramma's converteren ... 603
 Cyclusprogrammering
 cyclustoetsen ... 138
 Cyclusstartpunt ... 136
 Cyclusstatus ... 84
 Cyclustoetsen ... 138

D

Data-overdracht ... 583
 DATAPILOT ... 583
 DIN-conversie ... 132
 DIN-cyclus ... 372
 DIN-cyclus
 (cyclusprogrammering) ... 372
 DIN-macro's ... 137
 DIN-programma's converteren ... 604
 Draaddiepte ... 275
 Draadtappen axiaal ... 311
 Draadtappen radiaal ... 313
 Draaduitloop
 parameters draaduitloop DIN 509 E,
 DIN 509 F ... 619
 parameters draaduitloop DIN
 76 ... 617
 Draaduitloop DIN 509 E ... 295
 Draaduitloop DIN 509 F ... 297
 Draaduitloop DIN 76 ... 293
 Draaduitloop vorm H ... 264
 Draaduitloop vorm K ... 266
 Draaduitloop vorm U ... 267
 Draaduitloopcycli ... 273

D

Draaduitlooppositie,
 cyclusprogrammering ... 273
 Dupliceren
 lineair ... 392
 rond ... 393
 spiegelen ... 393
 DXF-contouren ... 483

E

Eindpunt ICP-contour ... 385
 Equidistante (FRC) ... 50
 Equidistante (SRC) ... 50
 Ethernet ... 584
 Ethernet-interface ... 584
 aansluitingsmogelijkheden ... 586
 configureren ... 587
 inleiding ... 586
 Ethernet-interface CNC PILOT 620
 Ethernet-interface CNC PILOT 640
 Externe toegang ... 583

F

Fouten-logbestand ... 64
 Foutmeldingen ... 62
 Freescycli,
 cyclusprogrammering ... 319
 Freespatroon
 cyclusprogrammering
 instructies ... 352
 Freesradiuscompensatie (FRC) ... 50
 Frezen, figuur axiaal ... 323
 Frezen, figuur radiaal ... 335
 Frezen, ICP-contour axiaal ... 327
 Frezen, ICP-contour radiaal ... 339
 Frezen, kopfrezen ... 330
 Frezen, sleuf axiaal ... 321
 Frezen, sleuf radiaal ... 333
 Frezen, spiraalgroef radiaal ... 342

G

Gegevensbeveiliging ... 42, 583
 Gegevensinvoer - basisprincipes ... 56
 Geometrische berekeningen ICP ... 378
 Gereedschap met meetoptiek
 opmeten ... 107
 Gereedschap met meettaster
 opmeten ... 106
 Gereedschap opmeten door
 aanraken ... 105
 Gereedschappen
 aangedreven gereedschappen ... 90

G

gereedschappen in verschillende kwadranten ... 87
 gereedschapsbeheer ... 502
 gereedschapscorrecties invoeren ... 108
 gereedschapslijst ... 504, 505
 Gereedschappen in verschillende kwadranten ... 87
 Gereedschappen opmeten ... 104
 Gereedschapscontrolegrafiek ... 507
 Gereedschapscorrecties ... 108, 117
 Gereedschapseditor ... 504
 Gereedschapshouder Multifix ... 86
 Gereedschapshouder revolver ... 86
 Gereedschapslijst ... 504
 Gereedschapslijst vergelijken ... 114
 Gereedschapsmaten, basisprincipes ... 49
 Gereedschapsoproep ... 90
 Gereedschapspositie bij verspaningscycli ... 161
 Gereedschapstabel instellen ... 86
 Gereedschapstypen ... 502
 Gereedschapswisselpositie benaderen ... 148
 Gereedschapswisselpositie G14 ... 142
 Gereedschapswisselpositie instellen ... 98
 Graveren kopvlak ... 347
 Graveren mantelvlak ... 349
 Graveren tekentabel ... 351

H

Handbediening ... 109
 Helpbestanden downloaden ... 71
 Helpschermpjes ... 137
 Helpstelsysteem ... 66

I

ICP Absolute of incrementele dimensionering ... 386
 ICP Afkanting mantelvlak ... 426
 ICP Afkanting te draaien contour ... 408
 ICP Afkanting voorkant ... 420
 ICP Afkanting XY-vlak ... 454
 ICP Afkanting YZ-vlak ... 471
 ICP Afronding mantelvlak ... 426
 ICP Afronding te draaien contour ... 408
 ICP Afronding voorkant ... 420
 ICP Afronding XY-vlak ... 454

I

ICP Afronding YZ-vlak ... 471
 ICP Afzonderlijk vlak XY-vlak ... 463
 ICP Afzonderlijk vlak YZ-vlak ... 480
 ICP Basiselementen te draaien contour ... 404
 ICP bewerkingsattributen ... 377
 ICP Boring mantelvlak ... 445
 ICP Boring voorkant ... 435
 ICP Boring XY-vlak ... 460
 ICP Boring YZ-vlak ... 477
 ICP Cirkel mantelvlak ... 440
 ICP Cirkel voorkant ... 431
 ICP Cirkel XY-vlak ... 455
 ICP Cirkel YZ-vlak ... 472
 ICP Cirkelboog mantelvlak ... 425
 ICP Cirkelboog te draaien contour ... 407
 ICP Cirkelboog voorkant ... 419
 ICP Cirkelboog XY-vlak ... 453
 ICP Cirkelboog YZ-vlak ... 470
 ICP Contourelement kennen ... 396
 ICP Contourelementen mantelvlak ... 421
 ICP Contourelementen te draaien contour ... 404
 ICP contourelementen toevoegen ... 395
 ICP Contourelementen voorkant ... 415
 ICP Contourelementen wijzigen ... 397
 ICP Contouren aan de voorkant in smart.Turn ... 430
 ICP Contouren C-asbewerking ... 427
 ICP Contouren Y-asbewerking ... 427
 ICP contourrichting ... 394
 ICP contourweergave ... 389
 ICP Draaduitloop DIN 509 E ... 410
 ICP Draaduitloop DIN 509 F ... 411
 ICP Draaduitloop DIN 76 ... 409
 ICP Draaduitloop vorm H ... 413
 ICP Draaduitloop vorm K ... 414
 ICP Draaduitloop vorm U ... 412
 ICP geneste contouren en boringen ... 428
 ICP geometrische berekeningen ... 378
 ICP Horizontale lijnen mantelvlak ... 423
 ICP Horizontale lijnen te draaien contour ... 405
 ICP Horizontale lijnen voorkant ... 417
 ICP Horizontale lijnen YZ-vlak ... 468
 ICP Invoer van hoeken ... 388

I

ICP Laatste contourelement wijzigen of kennen ... 396
 ICP Lijn onder een hoek mantelvlak ... 424
 ICP Lijn onder een hoek te draaien contour ... 406
 ICP Lijn onder een hoek voorkant ... 418
 ICP Lijn onder een hoek XY-vlak ... 452
 ICP Lijn onder een hoek YZ-vlak ... 469
 ICP Lineair patroon mantelvlak ... 446
 ICP Lineair patroon voorkant ... 436
 ICP Lineair patroon XY-vlak ... 461
 ICP Lineair patroon YZ-vlak ... 478
 ICP Lineaire sleuf mantelvlak ... 443
 ICP Lineaire sleuf voorkant ... 434
 ICP Lineaire sleuf XY-vlak ... 458
 ICP Lineaire sleuf YZ-vlak ... 475
 ICP Loop ... 402
 ICP Mantelvlakcontouren in smart.Turn ... 438
 ICP Meersydige vlakken XY-vlak ... 464
 ICP Meersydige vlakken YZ-vlak ... 481
 ICP Onbewerkt werkstuk "Gietstuk" ... 403
 ICP Onbewerkt werkstuk "Pijp" ... 403
 ICP Onbewerkt werkstuk "Staf" ... 403
 ICP Overgangen bij contourelementen ... 386
 ICP Poolcoördinaten ... 388
 ICP Rechthoek mantelvlak ... 441
 ICP Rechthoek voorkant ... 432
 ICP Rechthoek XY-vlak ... 456
 ICP Rechthoek YZ-vlak ... 473
 ICP referentiegegevens ... 428
 ICP Referentiegegevens XY-vlak ... 449
 ICP Referentiegegevens YZ-vlak ... 465
 ICP Regelm. n-hoek mantelvlak ... 442
 ICP Regelm. n-hoek voorkant ... 433
 ICP Regelm. n-hoek XY-vlak ... 457
 ICP Regelm. n-hoek YZ-vlak ... 474
 ICP Rond patroon mantelvlak ... 447
 ICP Rond patroon voorkant ... 437
 ICP Rond patroon XY-vlak ... 462
 ICP Rond patroon YZ-vlak ... 479
 ICP Ronde sleuf mantelvlak ... 444
 ICP Ronde sleuf voorkant ... 434
 ICP Ronde sleuf XY-vlak ... 459
 ICP Ronde sleuf YZ-vlak ... 476
 ICP selectie oplossing ... 390
 ICP selectiefuncties ... 391

- I**
- ICP Startpunt contour aan voorkant ... 415
 - ICP Startpunt contour XY-vlak ... 450
 - ICP Startpunt contour YZ-vlak ... 467
 - ICP Startpunt mantelvlakcontour ... 421
 - ICP Startpunt te draaien contour ... 404
 - ICP Verticale lijnen mantelvlak ... 423
 - ICP Verticale lijnen te draaien contour ... 405
 - ICP Verticale lijnen voorkant ... 416
 - ICP Verticale lijnen XY-vlak ... 450, 451
 - ICP Verticale lijnen YZ-vlak ... 467
 - ICP vormelementen overlappend aanbrengen ... 395
 - ICP Vormelementen te draaien contour ... 408
 - ICP-contour maken ... 385
 - ICP-contourelementen voorkant ... 415, 430
 - ICP-contouren bewerken ... 385
 - ICP-contouren wijzigen ... 395
 - ICP-contouren, basisprincipes ... 376
 - ICP-editor in cyclusbedrijf ... 379
 - ICP-editor in smart.Turn ... 382
 - ICP-insteekcycli axiaal ... 234
 - ICP-insteekcycli radiaal ... 232
 - ICP-insteken afwerken axiaal ... 238
 - ICP-insteken afwerken radiaal ... 236
 - ICP-programmering
 - absolute of incrementele dimensionering ... 386
 - contourelementen voorkant ... 415, 430
 - contourrichting ... 394
 - ICP-steekdraaien axiaal ... 258
 - ICP-steekdraaien axiaal afwerken ... 262
 - ICP-steekdraaien radiaal ... 256
 - ICP-steekdraaien radiaal afwerken ... 260
 - Inch, maateenheden ... 48
 - Incrementele coördinaten ... 47
 - Inleren ... 111
 - Inschakelen ... 75
 - Insteekgereedschap ... 502
 - Insteken axiaal ... 218
 - Insteken axiaal - uitgebreid ... 222
 - Insteken axiaal afwerken ... 226
 - Insteken axiaal afwerken - uitgebreid ... 230
 - Insteken ICP afwerken axiaal ... 238
- I**
- Insteken ICP afwerken radiaal ... 236
 - Insteken radiaal ... 216
 - Insteken radiaal - uitgebreid ... 220
 - Insteken radiaal afwerken ... 224
 - Insteken radiaal afwerken - uitgebreid ... 228
 - Inverteren ... 393
 - Invoervelden ... 56
 - Invoervenster ... 53
- L**
- Laatste snede bij schroefdraadcycli ... 276
 - Langgatboren axiaal ... 306
 - Langgatboren radiaal ... 309
 - Lengte- en hoekmeetsystemen ... 45
 - Lettertoetsenbord ... 57
 - Lijstverwerking ... 57
 - Lineair boorpatroon axiaal ... 353
 - Lineair boorpatroon radiaal ... 361
 - Lineair freespatroon axiaal ... 355
 - Lineair freespatroon radiaal ... 363
 - Lineaire bewerking onder een hoek ... 151
 - Lineaire bewerking overdwars ... 150
 - Lineaire bewerking overlans ... 149
 - Logbestand, fouten-logbestand ... 64
 - Logbestand, toetsen-logbestand ... 65
 - Looprichting van de frees (cyclusprogrammering) ... 344, 345
 - Looprichting van de frees contourfreesen ... 344
 - Looprichting van de frees frezen van kamers ... 345
- M**
- Maateenheden ... 48
 - Machine instellen ... 93
 - Machine met Multifix ... 86
 - Machine met revolver ... 86
 - Machinegegevens invoeren ... 78
 - Machinemaat instellen ... 100
 - Machinenulpunt ... 47
 - Markeren (programmatransfer) ... 596
 - Meetoptiek ... 107
 - Meettaster ... 106
 - Menukeuze ... 55
 - Metrisch, maateenheden ... 48
 - M-functies ... 159
 - M-functies bij cycli ... 139
 - Multigereedschap bewerken ... 509
- N**
- NC-programma's uit voorgaande besturingen importeren ... 602, 606
 - Netwerkinstellingen ... 587
 - Netwerkverbindingen ... 584
 - Nulpunt verschuiven ... 392
- O**
- Offsets definiëren ... 95
 - Onbewerkt werkstuk - staf/pijp ... 144
 - Onvolledig berekende contourelementen (ICP) ... 378
 - Oplossend vermogen van handwiel ... 133
 - Oppervlakteruwheid bewerkingsparameters ... 565
- P**
- Parameters ... 545
 - bewerkingsparameters ... 563
 - Passingen ... 387
 - Passingen berekenen ... 387
 - Patroon lineair boorpatroon axiaal ... 353
 - Patroon lineair boorpatroon radiaal ... 361
 - Patroon lineair freespatroon axiaal ... 355
 - Patroon lineair freespatroon radiaal ... 363
 - Patroon rond boorpatroon axiaal ... 357
 - Patroon rond boorpatroon radiaal ... 365
 - Patroon rond freespatroon axiaal ... 359
 - Patroon rond freespatroon radiaal ... 367
 - Poolcoördinaten ... 47
 - Positioneren spoedgang ... 147
 - Positioneren spoedgang frezen ... 320
 - Positionering
 - spilpositionering tijdens cyclusbedrijf ... 78
 - Programma, gegevens over een ... 129
 - Programmakeuze ... 129
 - Programmatypen ... 61
 - Programma-uitvoering ... 116
 - Programma-verloop ... 113
- R**
- Referentiebewerking ... 123
 - Referentiemerk ... 45
 - Referentieprocedure ... 76, 96



R

Regelnummer
 cyclusprogrammering ... 111
 Revolvertabel invullen ... 89
 Revolvertabel invullen met de gereedschapslijst ... 88
 Rond boorpatroon axiaal ... 357
 Rond boorpatroon radiaal ... 365
 Rond freespatroon axiaal ... 359
 Rond freespatroon radiaal ... 367
 Rotatierichting
 (gereedschapsparameters) ... 519

S

Schakelfuncties bij cycli ... 139
 Schroefdraad
 cyclusprogrammering
 API-draad ... 283
 conische draad ... 281
 Schroefdraad nasnijden
 (overlangs) ... 285
 Schroefdraad nasnijden uitgebreid
 (overlangs) ... 287
 Schroefdraadaanloop ... 275
 Schroefdraadcycli ... 273
 Schroefdraadcycli (overlangs) ... 277
 Schroefdraadcycli (overlangs) –
 uitgebreid ... 279
 Schroefdraadfrezen axiaal ... 315
 Schroefdraadparameters ... 610
 Schroefdraadpositie,
 cyclusprogrammering ... 273
 Schroefdraaduitloop ... 275
 Servicebestanden opslaan ... 65
 Simulatie ... 128, 486
 contour maken in de
 simulatie ... 500
 Simulatie met startregel ... 497
 Simulatie, 3D-weergave ... 493
 Simulatie, aanzichten instellen ... 489
 Simulatie, additionele functies ... 488
 Simulatie, baanweergave ... 491
 Simulatie, bediening ... 487
 Simulatie,
 gereedschapsweergave ... 492
 Simulatie, loep ... 495
 Simulatie, weergave van
 veeggrafiek ... 492
 Simulatievenster ... 489
 Sledepositie ... 37
 Slijtagecorrectie ... 502
 smart.Turn-dialogen ... 56

S

Snedepdeling ... 275
 Snijbegrenzings SX, SZ ... 142
 Snijkantradiuscompensatie (SRC) ... 50
 Softkeys ... 55
 Sorteervecties ... 129
 Speciale correctie
 (steekgereedschap) ... 521, 522
 Spiegelen
 contouredeelte door spiegelen
 dupliceren ... 393
 Spil ... 85
 Spilbelasting ... 81
 Spoed ... 611
 Standtijdbewaking ... 91
 Standtijdgegevens gereedschap
 bewerken ... 511
 Startpunt ICP-contour ... 385
 Steekcycli ... 214
 Steekcycli, contourvormen ... 215
 Steekcycli, draaduitlooppositie ... 215
 Steekcycli, verspanings- en
 voedingsrichting ... 214
 Steekdraaien - basisprincipes,
 cyclusprogrammering ... 240
 Steekdraaien axiaal ... 242
 Steekdraaien axiaal - uitgebreid ... 246
 Steekdraaien axiaal afwerken ... 250
 Steekdraaien axiaal afwerken -
 uitgebreid ... 254
 Steekdraaien ICP axiaal ... 258
 Steekdraaien ICP axiaal
 afwerken ... 262
 Steekdraaien ICP radiaal ... 256
 Steekdraaien ICP radiaal
 afwerken ... 260
 Steekdraaien radiaal ... 241
 Steekdraaien radiaal - uitgebreid ... 244
 Steekdraaien radiaal afwerken ... 248
 Steekdraaien radiaal afwerken -
 uitgebreid ... 252
 Steekdraaigereedschap ... 502
 Stiltzethoek (cyclusbewerking) ... 78
 Systeemtijd instellen ... 103

T

Tafeltastsysteem kalibreren ... 101
 Technische eigenschappen ... 620
 Technologie-editor ... 538
 Tekentabel ... 351
 Tijdberekening (simulatie) ... 499
 TNCguide ... 66

T

Toerentalbegrenzing
 tijdens cyclusbewerking definiëren ... 78
 Toetsen-logbestand ... 65
 Transfer ... 583
 Transformaties
 roteren ... 400
 spiegelen ... 401
 verschuiven ... 399

U

Uitschakelen ... 77
 Uitschakelniveau ... 116
 USB-interface ... 584

V

Veiligheidsafstand ... 160
 Veiligheidsafstand G47 ... 142
 Veiligheidsafstanden SCI en SCK ... 142
 Veiligheidszone
 weergave status
 veiligheidszone ... 97
 Veiligheidszone instellen ... 97
 Verspanen afwerken overdwars ... 172
 Verspanen afwerken overdwars -
 uitgebreid ... 175
 Verspanen afwerken overlangs ... 171
 Verspanen afwerken overlangs -
 uitgebreid ... 173
 Verspanen overdwars ... 165
 Verspanen overdwars -
 uitgebreid ... 169
 Verspanen overlangs ... 163
 Verspanen overlangs - uitgebreid ... 167
 Verspanen, ICP afwerken
 overdwars ... 208
 Verspanen, ICP afwerken
 overlangs ... 206
 Verspanen, ICP overdwars ... 204
 Verspanen, ICP overlangs ... 202
 Verspanen, ICP-parallel aan contour
 afwerken overdwars ... 200
 Verspanen, ICP-parallel aan contour
 afwerken overlangs ... 198
 Verspanen, ICP-parallel aan contour
 overdwars ... 196
 Verspanen, ICP-parallel aan contour
 overlangs ... 193
 Verspanen, insteken afwerken
 overdwars ... 187
 Verspanen, insteken afwerken
 overdwars - uitgebreid ... 191

V

Verspanen, insteken afwerken
overlangs - uitgebreid ... 189

Verspanen, insteken en afwerken
overlangs ... 185

Verspanen, insteken overdwars ... 179

Verspanen, insteken overdwars -
uitgebreid ... 183

Verspanen, insteken overlangs ... 177

Verspanen, insteken overlangs -
uitgebreid ... 181

Verspaningscycli ... 160

Verspaningscycli, voorbeeld ... 210

Voeding ... 84

Voedingsreductie boren
 cyclusprogrammering
 boorcyclus ... 303, 305
 langgatboren ... 307, 310

Voorbeeld boorcycli ... 317

Voorbeeld freescyclus ... 346

Voorbeeld patroonbewerking ... 369

Voorbeeld schroefdraad- en
draaduitloopcycli ... 299

Voorbeeld steekcycli ... 271

Voorbeelden verspaningscycli ... 210

Vormelementen (ICP)
 basisprincipes ... 377

Vormelementen ICP ... 377

W

Waarden C-as instellen ... 99

Weergave van machinegegevens ... 80

Werken met cycli ... 136

Werkstand Aparte regel
 programma-uitvoering ... 116

Werkstand basisregels
 weergave bij programma-
 uitvoering ... 116

Werkstand Dry Run ... 120

Werkstand Gereedschapseditor ... 502

Werkstand Handbediening ... 109

Werkstand Inleren ... 111

Werkstand Machine ... 74

Werkstand Organisatie ... 544

Werkstand Programma-verloop ... 113

Werkstanden ... 40, 54

Werkstuknulpunt ... 48

Werkstuknulpunt definiëren ... 94

Y

Y-as, basisprincipes ... 38

Z

Zoeken naar startregel ... 115



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

