







## **Tastenübersicht**







## Bedienelemente der Steuerung

### Tasten





Wenn Sie eine Steuerung mit Touch-Bedienung verwenden, können Sie einige Tastendrucke durch Gesten ersetzen.

**Weitere Informationen:** "Touchscreen bedienen", Seite 87












### Bedienelemente am Bildschirm

Taste	Funktion
	Hilfebilder zwischen Außen- und Innenbearbeitung umschalten (nur in der Zyklenprogrammierung)
	Ohne Funktion
	Funktion im Bildschirm mit der Softkey-Auswahltaste wählen
  	Softkey-Leisten umschalten






 
 
 
### Betriebsartentasten

Taste	Funktion
	Maschinen-Betriebsarten wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschine</li> <li>■ Einlernen</li> <li>■ Programmablauf</li> <li>■ Referenz</li> </ul>
	Programmier-Betriebsarten wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DINplus – Unit-Modus</li> <li>■ DIN/ISO Modus</li> </ul> </li> <li>■ Simulation</li> <li>■ AAG</li> </ul>
	Werkzeug- und Technologiedaten wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeug-Editor</li> <li>■ Technologie Editor</li> </ul>
	Betriebsart Organisation wählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschinen-Parameter</li> <li>■ Transfer <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Projektverwaltung</li> <li>■ Netzwerk-Verbindung</li> </ul> </li> <li>■ Diagnose</li> </ul>




### Nummernblocktasten

 Taste	Funktion
 	Nummerntasten 0-9: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zahlen eingaben</li> <li>■ Menü bedienen</li> </ul>
	Dezimalpunkt einfügen
	Zwischen positiven und negativen Werten umschalten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dialog abbrechen</li> <li>■ Im Menü nach oben navigieren</li> </ul>
Escape	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dialog bestätigen</li> <li>■ Im Editor neuen NC-Satz erstellen</li> </ul>
Insert	
	Angewählten Bereich löschen
Delete Block	
	Zeichen links vom Cursor löschen
Backspace	
	Fehlermeldungen in den Maschinen-Betriebsarten löschen
Clear Entry	
	Dialogeingabefelder für weitere Eingaben freischalten
	Eingabe bestätigen
Enter	




## Navigationstasten

Taste	Funktion
 	Cursor nach oben und nach unten bewegen
 	Cursor nach links und nach rechts bewegen
 	Bildschirm- oder Dialogseite zurück- oder vorblättern
Page Up und Page Down	
 	Programm- oder Listenanfang und Programm- oder Listeneende wählen

## smart.Turn-Tasten

 Taste	Funktion
	Zum nächsten Formular wechseln
 	Zur nächsten oder vorherigen Gruppe wechseln


## Spezialtasten

Taste	Funktion
	Fehlerfenster öffnen
Error	
	Integrierten Taschenrechner starten
Calculator	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zusätzliche Informationen im Parametereditor anzeigen</li> <li>■ TURNguide aufrufen</li> </ul>
Information	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eingabealternative wählen</li> <li>■ Alphatastatur aktivieren</li> </ul>
Go to	
Print Screen	
DIADUR	


## Maschinenbedienfeld

Taste	Funktion
 	Bearbeitung starten oder stoppen
	Vorschub stoppen
	Spindel stoppen
 	Spindel einschalten
 	<b>Spindel tippen</b> Die Spindel dreht solange, wie Sie die Taste drücken.
 	Achsen verfahren, z. B. in Richtung +X oder +Y
	Spindel wechseln (maschinenabhängig)

## Bedienfeld der Steuerung

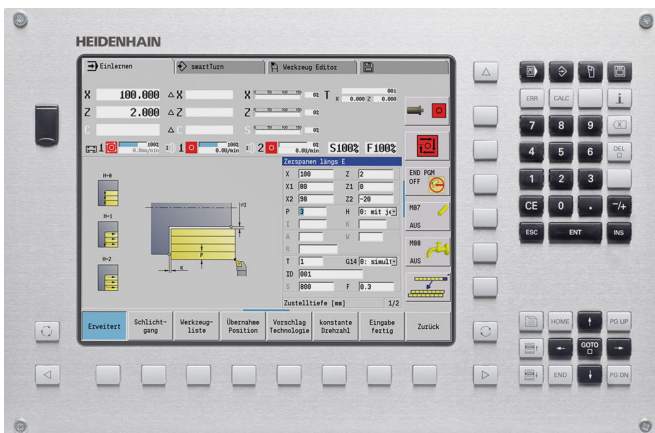

MC 7410T

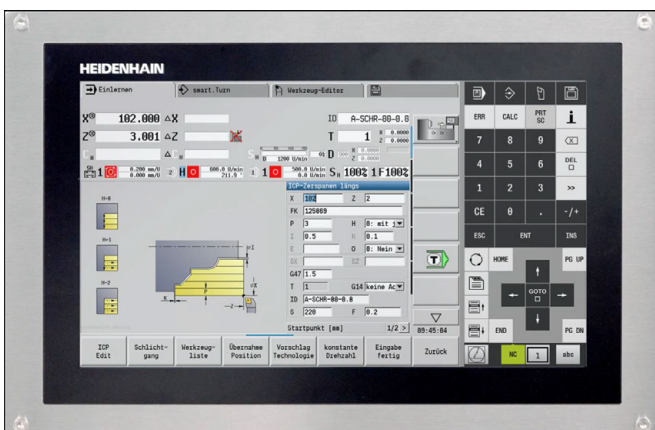

MC 8420T

**Grundlegendes**

## Verwendete Hinweise

### Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation und in der Dokumentation Ihres Maschinenherstellers!

Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit Software und Geräten und geben Hinweise zu deren Vermeidung. Sie sind nach der Schwere der Gefahr klassifiziert und in die folgenden Gruppen unterteilt:

#### **GEFAHR**

**Gefahr** signalisiert Gefährdungen für Personen. Wenn Sie die Anleitung zum Vermeiden der Gefährdung nicht befolgen, dann führt die Gefährdung **sicher zum Tod oder schweren Körperverletzungen**.

#### **WARNUNG**

**Warnung** signalisiert Gefährdungen für Personen. Wenn Sie die Anleitung zum Vermeiden der Gefährdung nicht befolgen, dann führt die Gefährdung **voraussichtlich zum Tod oder schweren Körperverletzungen**.

#### **VORSICHT**

**Vorsicht** signalisiert Gefährdungen für Personen. Wenn Sie die Anleitung zum Vermeiden der Gefährdung nicht befolgen, dann führt die Gefährdung **voraussichtlich zu leichten Körperverletzungen**.

#### **HINWEIS**

**Hinweis** signalisiert Gefährdungen für Gegenstände oder Daten. Wenn Sie die Anleitung zum Vermeiden der Gefährdung nicht befolgen, dann führt die Gefährdung **voraussichtlich zu einem Sachschaden**.

### Informationsreihenfolge innerhalb der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise enthalten die folgenden vier Abschnitte:

- Das Signalwort zeigt die Schwere der Gefahr
- Art und Quelle der Gefahr
- Folgen bei Missachtung der Gefahr, z. B. "Bei nachfolgenden Bearbeitungen besteht Kollisionsgefahr"
- Entkommen – Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr

### Informationshinweise

Beachten Sie die Informationshinweise in dieser Anleitung für einen fehlerfreien und effizienten Einsatz der Software.  
In dieser Anleitung finden Sie folgende Informationshinweise:



Das Informationssymbol steht für einen **Tipp**.  
Ein Tipp gibt wichtige zusätzliche oder ergänzende Informationen.



Dieses Symbol fordert Sie auf, die Sicherheitshinweise Ihres Maschinenherstellers zu befolgen. Das Symbol weist auch auf maschinenabhängige Funktionen hin. Mögliche Gefährdungen für den Bediener und die Maschine sind im Maschinenhandbuch beschrieben.



Das Buchsymbol steht für einen **Querverweis** zu externen Dokumentationen, z. B. der Dokumentation Ihres Maschinenherstellers oder eines Drittanbieters.

### Änderungen gewünscht oder den Fehlerteufel entdeckt?

Wir sind ständig bemüht, unsere Dokumentation für Sie zu verbessern. Helfen Sie uns dabei und teilen uns bitte Ihre Änderungswünsche unter folgender E-Mail-Adresse mit:

**tnc-userdoc@heidenhain.de**

## Software und Funktionen

Dieses Handbuch beschreibt Funktionen, die in der Steuerung mit der NC-Software-Nummer 548431-05 verfügbar sind.

Die smart.Turn- und DIN-PLUS-Programmierung sind nicht Bestandteil dieses Handbuchs. Diese Funktionen werden in dem Benutzerhandbuch smart.Turn- und DIN-PLUS-Programmierung (ID 685556-xx) erläutert. Wenn Sie dieses Handbuch benötigen, dann wenden Sie sich an HEIDENHAIN.

Der Maschinenhersteller passt den nutzbaren Leistungsumfang der Steuerung über die Maschinenparameter an die jeweilige Maschine an. Daher sind in diesem Handbuch auch Funktionen beschrieben, die nicht an jeder Maschine verfügbar sind.

Steuerungsfunktionen, die nicht an allen Maschinen zur Verfügung stehen, sind z. B.:

- Positionieren der Spindel (**M19**) und angetriebenes Werkzeug
- Bearbeitung mit der C- oder Y-Achse
- Bearbeitung mit der B-Achse

Um die individuelle Unterstützung der angesteuerten Maschine kennenzulernen, setzen Sie sich mit dem Maschinenhersteller in Verbindung.

Viele Maschinenhersteller und HEIDENHAIN bieten Programmierkurse an. Die Teilnahme an solchen Kursen ist empfehlenswert, um sich intensiv mit den Funktionen der Steuerung vertraut zu machen.

Abgestimmt auf die Steuerung bietet HEIDENHAIN das Software-Paket DataPilot MP 620 und DataPilot CP 640 für PCs an.

Der DataPilot ist für den maschinennahen Werkstattbereich, für das Meisterbüro, die Arbeitsvorbereitung und für die Ausbildung geeignet. Der DataPilot wird auf PCs mit WINDOWS-Betriebssystem eingesetzt.

### Vorgesehener Einsatzort

 
Die Steuerung entspricht der Klasse A nach EN 55022 und ist hauptsächlich für den Betrieb in Industriegebieten vorgesehen.

### Rechtlicher Hinweis

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software. Weitere Informationen finden Sie auf der Steuerung unter:



- ▶ Betriebsart **Organisation**



- ▶ Softkey **LIZENZHINWEISE**



## Neue Funktionen

### Neue Funktionen der Software 548328-04

- In der Unterbetriebsart **Simulation** kann die aktuelle Konturbeschreibung (Roh- und Fertigteil) gespiegelt und gesichert werden. In der Betriebsart **smart.Turn** können diese Konturen wieder eingefügt werden, siehe "Erzeugte Kontur in der Unterbetriebsart Simulation sichern", Seite 551
- Bei Maschinen mit Gegenspindel kann im **TSF**-Menü die Werkstückspindel gewählt werden, siehe "Erweiterte Formularansicht bei Maschinen mit Gegenspindel", Seite 128
- Bei Maschinen mit Gegenspindel kann eine Nullpunktverschiebung für die Gegenspindel durchgeführt werden, siehe "Erweiterte Formularansicht bei Maschinen mit Gegenspindel", Seite 128
- Die Benutzerdokumentation steht auch im kontextsensitiven Hilfesystem **TURNguide** zur Verfügung, siehe "Anwendung", Seite 79
- In der Projektverwaltung können Sie eigene Projektordner anlegen, um zusammengehörige Dateien zentral zu verwalten, siehe "Projektverwaltung", Seite 168
- Mit einem Handwechselsystem ist es möglich, Werkzeuge die sich nicht im Revolver befinden, während einer Programmbearbeitung einzuwechseln, siehe "Handwechselsysteme", Seite 577
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** stehen auch Gravierzyklen zur Verfügung, siehe "Gravieren axial", Seite 393
- Beim Werkzeugdaten-Backup kann in einem Dialogfenster ausgewählt werden, welche Daten gesichert oder eingelesen werden, siehe "Werkzeuge-Backup-Daten", Seite 674
- Zur Konvertierung von G-, M-Funktionen und Spindelnummern sowie zur Spiegelung von Verfahrenswegen und Werkzeugmaßen steht jetzt die Funktion **G30** zur Verfügung, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Zur Übernahme eines Werkstücks durch die zweite verfahrbare Spindel oder zum Andrücken eines Reitstocks an das Werkstück ist die Funktion **Fahren auf Festanschlag G916** verfügbar, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Mit Funktion **G925** kann die maximale Anpresskraft für eine Achse definiert und überwacht werden. Mit dieser Funktion kann z. B. die Gegenspindel als mechatronischer Reitstock verwendet werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Zur Vermeidung von Kollisionen bei nicht vollständig ausgeführten Abstechvorgängen kann jetzt mit Funktion **G917** eine Abstechkontrolle mithilfe der Schleppfehlerüberwachung aktiviert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Mit der Option Spindelsynchronlauf **G720** können die Drehzahlen von zwei oder mehr Spindeln winkelsynchron, mit Übersetzungsverhältnis oder mit definiertem Versatz synchronisiert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

- Zum Fräsen von Außenverzahnungen und Profilen ist in Kombination mit dem Synchronlauf **G720** von Haupt- und Werkzeugspindel der neue Zyklus **Abwälzfräsen G808** verfügbar, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Mit **G924** kann eine **Schwellende Drehzahl** programmiert werden, um Resonanzschwingungen zu vermeiden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### Neue Funktionen der Software 548328-05 und 54843x-01

- In der Betriebsart **Organisation** können Sie jetzt den Zugriff auf die Steuerung per Softkey **EXTERNER ZUGRIFF** zulassen oder sperren, siehe "Betriebsart Organisation", Seite 606
- Der Taschenrechner ist jetzt in jeder Anwendung aktivierbar und bleibt auch nach einem Wechsel der Betriebsart aktiv. Zahlenwerte lassen sich mit den Softkeys **AKTUELLEN WERT HOLEN** und **WERT ÜBERNEHMEN** aus dem aktiven Eingabefeld holen und in das aktive Eingabefeld übergeben, siehe "Funktionen des Taschenrechners", Seite 69
- Werkzeug-Tastensysteme können im Menü **Einrichten** kalibriert werden, siehe "Werkzeug-Tastensystem kalibrieren", Seite 129
- Der Werkstück-Nullpunkt kann auch in Richtung der Z-Achse mit einem Tastsystem gesetzt werden, siehe "Maschine einrichten", Seite 124
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** wurden für die Schlichtbearbeitung bei den Stechdrehzyklen die Rohteilaußmaße **RI** und **RK** eingeführt, siehe "Stechdrehen radial Schlichten – Erweitert", Seite 292
- In der Schlichtbearbeitung bei den Stechdreh-Units und im Zyklus **G869** wurden die Rohteilaußmaße **RI** und **RK** eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- An Maschinen mit einer B-Achse ist es auch möglich Bohr- und Fräsbearbeitungen auf schräg im Raum liegenden Ebenen auszuführen. Zudem können Sie mit der B-Achse Werkzeuge bei der Drehbearbeitung noch flexibler nutzen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- An der Steuerung stehen eine Vielzahl von Tastsystem-Zyklen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung:
  - Schaltendes Tastsystem kalibrieren
  - Kreis, Teilkreis, Winkel und Position der C-Achse messen
  - Abrichtkompensation
  - Einpunkt-, Zweipunktmessung
  - Loch oder Zapfen suchen
  - Nullpunkt setzen in der Z- oder C-Achse
  - Automatische Werkzeugvermessung
- Die neue Funktion **TURN PLUS** erstellt anhand einer festgelegten Bearbeitungsfolge automatisch NC-Programme für Dreh- und Fräsbearbeitungen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Mit der Funktion **G940** ist es möglich die Werkzeuglängen in der Definitionslage der B-Achse berechnen zu lassen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Für Bearbeitungen die ein Umspannen erfordern, kann mit **G44** ein Trennpunkt auf der Konturbeschreibung definiert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

- Mit der Funktion **G927** können Sie Werkzeuglängen in die Referenzlage des Werkzeugs (B-Achse = 0) umrechnen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Einstiche, die mit **G22** definiert wurden, können mit dem neuen Zyklus **G870** Stechen ICP bearbeitet werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### Neue Funktionen der Software 54843x-02

- In der Unterbetriebsart **ICP-Editor** wurde die Zusatzfunktion **Nullpunkt verschieben** eingeführt, siehe "Nullpunkt verschieben", Seite 436
- In ICP-Konturen können jetzt über ein Eingabeformular Passmaße und Innengewinde berechnet werden, siehe "Passungen und Innengewinde", Seite 431
- In der Unterbetriebsart **ICP-Editor** wurden die Zusatzfunktionen **Duplizieren linear, zirkular und Spiegeln** eingeführt, siehe "Konturabschnitt linear duplizieren", Seite 437
- Die Systemzeit kann über ein Eingabeformular eingestellt werden, siehe "Betriebszeiten anzeigen", Seite 130
- Der Abstechzyklus **G859** wurde um die Parameter **K, SD** und **U** erweitert, siehe "Abstechen", Seite 309
- Beim ICP-Stechdrehen können ein Anfahr- und ein Abfahrwinkel definiert werden, siehe "ICP-Stechdrehen radial Schlichten", Seite 300
- Mit der Funktion **TURN PLUS** können Sie jetzt auch Programme für die Gegenspindelbearbeitung und für Multiwerkzeuge erzeugen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Funktion **G797** Flächenfräsen kann auch eine Fräskontur selektiert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G720** wurde um den Parameter **Y** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G860** wurde um die Parameter **O** und **U** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### Neue Funktionen der Software 54843x-03

- In der Unterbetriebsart **Einlernen** wurden die Zyklen **Figur axial**, **Figur radial**, **ICP-Kontur axial** und **ICP-Kontur radial** um den Parameter **RB** erweitert, siehe "Figur axial", Seite 369
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** wurden alle Zyklen zum Gewindebohren um die Parameter **SP** und **SI** erweitert, siehe "Bohrzyklen", Seite 344
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde die 3D-Darstellung erweitert, siehe "3D-Darstellung", Seite 543
- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wurde eine Werkzeugkontrollgrafik eingeführt, siehe "Werkzeugkontrollgrafik", Seite 567
- In der Revolverliste können Sie eine **Identnummer** direkt eingeben, siehe "Revolverliste bearbeiten", Seite 116
- In der Werkzeugliste wurden die Filtermöglichkeiten erweitert, siehe "Werkzeugliste sortieren und filtern", Seite 564
- In der Unterbetriebsart **Transfer** wurde die Werkzeug-Backup-Funktion erweitert, siehe "Werkzeugdaten übertragen", Seite 673
- In der Unterbetriebsart **Transfer** wurde die Werkzeug-Import-Funktion erweitert, siehe "Werkzeugdaten der CNC PILOT 4290 importieren", Seite 683
- Der Menüpunkt **Achswerte setzen** wurde um das Definieren von Offset-Werten für die Verschiebungen **G53**, **G54** und **G55** erweitert, siehe "Offsets definieren", Seite 125
- In der Unterbetriebsart **Programmablauf** wurde die Belastungsüberwachung eingeführt, siehe "Belastungsüberwachung (Option)", Seite 156
- In der Unterbetriebsart **Programmablauf** wurde das Setzen von Ausblendebenen eingeführt, siehe "Programmausführung", Seite 148
- Eine Funktion wurde eingeführt, um Informationen über den Werkzeugzustand abzufragen, siehe "Werkzeugstandzeit-Überwachung", Seite 122, siehe "Werkzeug-Standzeitdaten editieren", Seite 571
- Ein Anwenderparameter wurde eingeführt, mit dem Sie die Software-Endschalter für die Unterbetriebsart **Simulation** ein- und ausschalten können, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Ein Anwenderparameter wurde eingeführt, mit dem Sie die Software-Endschalter-Fehlermeldung unterdrücken können, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Ein Anwenderparameter wurde eingeführt, mit dem Sie einen im **TSF**-Menü programmierten Werkzeugwechsel mit **NC-Start** ausführen können, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Ein Anwenderparameter wurde eingeführt, um das **TSF**-Menü in separate Dialoge zu teilen, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Ein Anwenderparameter wurde eingeführt, mit dem Sie die im **TURN PLUS** automatisch ausgegebene Nullpunktverschiebung **G59** verhindern können, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610

- Die Funktion **G32** wurde um den Parameter **WE** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen **G51**, **G56** und **G59** wurden um die Parameter **U**, **V** und **W** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen **G0**, **G1**, **G12/G13**, **G101**, **G102/G103**, **G110**, **G111**, **G112/G113**, **G170**, **G171**, **G172/G173**, **G180**, **G181** und **G182/G183** wurden um Parameter erweitert, die eine weitgehende Kompatibilität zur ICP-Konturbeschreibung sichern, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G808** wurde um den Parameter **C** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen **G810** und **G820** wurden um den Parameter **U** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen **G4** und **G860** wurden um den Parameter **D** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G890** wurde um den Parameter **B** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Units **G840** Konturfräsen Figuren und **G84X** Taschenfräsen Figuren wurden um den Parameter **RB** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Alle Units zum Gewindebohren wurden um die Parameter **SP** und **SI** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G48** zur Begrenzung von Eilganggeschwindigkeiten der Rund- und Linearachsen wurde eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen **G53**, **G54** und **G55** für Nullpunktverschiebungen mit Offset-Werten wurden eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen zur Überlagerung von Achsbewegungen **Exzenterdrehen G725**, **Exzenter-Übergang G726** und **Unrund X G727** wurden eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktionen zur Belastungsüberwachung **G995** Überwachungszone festlegen und **G996** Art der Belastungsüberwachung wurden eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Unterbetriebsart **AAG** werden jetzt auch Werkzeuge mit Schnellwechselhaltern unterstützt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Betriebsart **smart.Turn** steht Ihnen eine Baumanzeige zur Verfügung, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Betriebsart **smart.Turn** können Sie Ausblendebenen definieren, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Eine Funktion wurde eingeführt, um Informationen über den Werkzeugzustand auszulesen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### Neue Funktionen der Software 54843x-04

- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde die Funktion **Vermassung** eingeführt, siehe "Vermaßung", Seite 553
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde die Funktion **Kontur sichern** erweitert, siehe "Kontur sichern", Seite 551
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wird die Anzeige des B-Kopfs unterstützt, siehe "Werkzeughalter in der Unterbetriebsart Simulation darstellen", Seite 541
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** wird auch beim Zentrischen Bohren das Rohteil nachgeführt, siehe "Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart Einlernen", Seite 174
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** kann beim Kegelgewinde der Parameter **GK** jetzt auch negativ programmiert werden, siehe "Gewinde- und Freistichzyklen", Seite 313
- In der Unterbetriebsart **ICP-Editor** werden Konturgruppen unterstützt. Die Nummer der Konturgruppe wird links oben im Grafikfenster angezeigt, siehe "Konturgruppen", Seite 530
- Der Maschinenparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) wird jetzt in der Unterbetriebsart **Einlernen** ausgewertet, sodass auch hier die Möglichkeiten **1: Bodenelement teilen** und **2: Durchfahren mit abheben** zu Verfügung stehen, siehe "Stechzyklen", Seite 254
- Neuer Maschinenparameter **convertICP** (Nr. 602023) zum Konvertieren von ICP-Konturen, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Die Bearbeitungsparameter zum An- und Abfahren wurden angepasst, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Der Werkzeugtyp Reibahle (Typ 43 aus CNC PILOT 4290) wird unterstützt, siehe "Werkzeugtypen", Seite 560
- In der Werkzeugliste wurde die Navigation und Ansicht der Werkzeugparameter verbessert, siehe "In der Werkzeugliste navigieren", Seite 563
- Der Werkzeugparameter Platztyp wurde eingeführt, siehe "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579
- Magazinplatzsysteme werden unterstützt, siehe "Magazinliste bearbeiten", Seite 118
- Werkzeugkorrekturen können mit dem Handrad oder in einem Dialog eingegeben werden, siehe "Werkzeugkorrekturen", Seite 139, siehe "Werkzeugkorrekturen in der Unterbetriebsart Einlernen", Seite 179
- Beim Einrichten der C-Achse können Sie auf der aktuellen Position einen definierten Wert setzen, siehe "C-Achswerte setzen", Seite 128
- Es ist möglich, mehrere Hauptprogramme automatisch nacheinander ablaufen zu lassen. Dazu wird eine Programmliste erstellt. Zu jedem Programm kann angegeben werden, wie oft es abgearbeitet werden soll, bevor das nächste Programm gestartet wird, siehe "Automatikjob", Seite 151
- Der Status kontinuierlicher Ablauf bleibt auch beim Neustart der Steuerung in der Unterbetriebsart **Programmablauf** erhalten, siehe "Unterbetriebsart Programmablauf", Seite 144
- Programme können im Dateimanager gelöscht werden, obwohl sie in der Unterbetriebsart **Programmablauf** angewählt sind,



nachdem die Programmsatzanzeige ausgewählt ist, siehe "Unterbetriebsart Programmablauf", Seite 144

- Bei Systemen mit C-Achse kann die Positionsanzeige in der Maschinendatenanzeige (Achsbuchstabe und Index) vom Maschinenhersteller konfiguriert werden
- Die Funktionen **G0**, **G1** und **G701** wurden um Parameter für Zusatzachsen erweitert
- Die Variablenprogrammierung in der Betriebsart **smart.Turn** ist jetzt über Softkeys möglich, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Anzahl der lokalen Variablen wurde von 30 auf 99 erhöht, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Im NC-Programm kann jetzt mit der Variablen **#n920(G)** der Status der Verschiebungen **G920/G921** abgefragt werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Betriebsart **smart.Turn** kann die Nummer einer M-Funktion jetzt auch mit einer Variablen definiert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In der Betriebsart **smart.Turn** werden bis zu vier Konturgruppen unterstützt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In einem von der Unterbetriebsart **AAG** erzeugten Programm fährt das Werkzeug nach dem Bearbeitungsschritt Abstechen auf den Werkzeugwechsellpunkt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- In einem von der Unterbetriebsart **AAG** erzeugten Programm kann jetzt auch mit vereinfachter Geometrieprogrammierung gearbeitet werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **TURN PLUS** kann jetzt auch im Modus **INCH** benutzt werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Parameter **CW** wurde in eine Abfrage **Werkzeug umkehren 0: Nein 1: Ja** geändert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Parameter **Q** in **G99** wird unterstützt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Zyklen **G860 Konturstechen ICP** und **G860 Konturstechen direkt** wurde um den Parameter **DO** Ablauf erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Parameter **Art des Werkzeugzugriffs** kann jetzt auch über die Bearbeitungsparameter in der Betriebsart **smart.Turn** geändert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G154 Kurzer Weg in C** wurde eingeführt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Funktion **G741** wurde um den Parameter **O Ablauf** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

- Der Parameter **A** der Funktion **G845** wurde um die Eingabemöglichkeit Vorbohren im Referenzpunkt der Figur erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Eingabebereich der **Bohrtiefe** des Bohrzyklus **G74** wurde erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Bei den achsparallelen Drehzyklen wird keine Fehlermeldung mehr ausgelöst, wenn mit der Nebenschneide des Werkzeugs gearbeitet wird, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Bearbeitungsparameter werden abhängig vom Parameter **CfgUnitOfMeasure** (Nr. 101100) in Millimeter oder Inch angezeigt

## Neue Funktionen der Software 54843x-05

- Die Steuerung zeigt die Fehlermeldungen verschiedener Klassen in unterschiedlichen Farben, siehe "Fehler anzeigen", Seite 73
- Wenn in der Maschinendatenanzeige die programmierte Drehzahl rot dargestellt wird, ist eine Begrenzung aktiv und der programmierte Sollwert wird nicht erreicht, siehe "Maschinendatenanzeige", Seite 106
- Die Maschinendatenanzeige wurde um zusätzliche Funktionen erweitert, z. B. Handradsymbol und Nullpunktverschiebung der C-Achse, siehe "Maschinendatenanzeige", Seite 106
- Um ausschließlich die Steuerung neu zu starten, wurde der Softkey **NEU STARTEN** hinzugefügt, siehe "Ausschalten", Seite 99
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** wurde der Eingabebereich des Zyklusparameters **Winkel der B-Achse BW** im TSF-Dialog auf 4 Nachkommastellen erweitert.
- In der Unterbetriebsart **Einlernen** und in der DIN-Programmierung wurde der Eingabebereich der **Gewindesteigung** auf 4 Nachkommastellen erweitert.
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde die Zusatzfunktion **Bearbeitungsbereich markieren** hinzugefügt, siehe "Bearbeitungsbereich markieren", Seite 555
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde die Zusatzfunktion **C0 - Markierung am Werkstück/3D** hinzugefügt, siehe "C0 – Markierung am Werkstück/3D", Seite 556
- In der Unterbetriebsart **Simulation** wurde eine neue Statusanzeige hinzugefügt, siehe "Statusanzeige", Seite 539
- In der 3D-Simulation wird die Anzeige des Werkzeughalters unterstützt, siehe "3D-Simulation in der Unterbetriebsart Simulation", Seite 557
- In der Unterbetriebsart **Programmablauf** können die im Programmabschnitt **PROGRAMMKOPF** definierten Variablen angezeigt werden, siehe "Programmausführung", Seite 148
- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** sind bei geöffnetem Werkzeugdialog die angezeigten Diagnosebits editierbar, siehe "Diagnosebits ", Seite 572
- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wurde der Werkzeugparameter **maximale Drehzahl NMX** hinzugefügt, siehe "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wurden für Standardfräswerkzeuge die Werkzeugparameter **Werkzeug-Radius 2 R2** und **Aufmaß Wkz-Radius 2 DR2** hinzugefügt, siehe "Standardfräswerkzeuge", Seite 592
- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wurden für 3D-Tastsysteme die Werkzeugparameter (Kalibrierwerte) **CA1** und **CA2** hinzugefügt, siehe "Messtaster", Seite 597
- In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wurden die Werkzeughalterdialoge um die Parameter **Halter Tiefe WHT** und **Versatz für Tiefe TOF** erweitert, siehe "Halter Editor", Seite 574
- In der **Tabelle der Werkzeughalter** wurde der Softkey **Alle löschen** hinzugefügt, siehe "Halter Editor", Seite 574
- In der **Werkzeugtextliste** wurden die Softkeys **Speichern** und **Abbrechen** hinzugefügt, siehe "Werkzeugtexte", Seite 567
- In der **Revolverbelegung** und der **Magazinliste** werden die Spalten **LA**, **XL** und **ZL** angezeigt.
- Die Pfeiltasten ermöglichen das Wechseln zur nächsten oder vorherigen Spalte innerhalb der **Revolverbelegung** und **Magazinliste**.
- Um die Übertragung von Screenshots (Taste **PRT SC**) zu ermöglichen, wurde in der Betriebsart **Transfer** im Bereich **Service** der Softkey **Anwahl TNC:** hinzugefügt, siehe "Programme (Dateien) übertragen", Seite 668
- Um die nutzbare Schneidenlänge beim Schlichten automatisch zu prüfen, wurde der Maschinenparameter **checkCuttingLength** (Nr. 602322) hinzugefügt, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Um die Warnung **Restmaterial vorhanden** zu unterdrücken, wurde der Maschinenparameter **suppressRestMatWar** (Nr. 201010) hinzugefügt, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Um in der Unterbetriebsart **Programmablauf** automatisch das zuletzt verwendete Programm zu laden, wurde der Maschinenparameter **autoPgmSelect** (Nr. 601814) hinzugefügt, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610, siehe "Programm laden", Seite 144
- Der Maschinenparameter **DefaultG14** wurde um zusätzliche Anfahrmöglichkeiten des Werkzeugwechsellpunkts **G14** erweitert, siehe "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Mit den G-Funktionen zum Gravieren können das Datum und die Uhrzeit mithilfe von Variablen graviert werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Variableninhalte können in String-Variablen umgewandelt werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die Bedienung eines Touchscreens wird unterstützt, siehe "Touchscreen bedienen", Seite 87
- Die Bedienung der elektronischen Handräder HR 520 und HR 550FS wird unterstützt, siehe "Funkhandrad HR 550FS konfigurieren", Seite 131
- Der Maschinenhersteller kann bei 19"-Bildschirmen die Maschinendatenanzeige auf 5 Zeilen erweitern, siehe "Maschinendatenanzeige", Seite 106

- Bei 19"-Bildschirmen befindet sich der Softkey **Übernahme Maschine** auf der ersten Softkey-Leiste, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Maschinenhersteller kann im G-Menü eigene G-Funktionen zur Verfügung stellen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Maschinenhersteller kann maschinenabhängige Start-Units zur Verfügung stellen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Maschinenhersteller kann eigene Units zur Verfügung stellen, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Der Maschinenhersteller kann Programmvorlagen zur Verfügung stellen, ,siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Im Programmabschnitt **PROGRAMMKOPF** können 20 globale Variablen hinterlegt werden, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Im geöffneten **PROGRAMMKOPF**-Dialog wurde der Softkey **Historie löschen** hinzugefügt, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Neue G-Funktion **Bohrfräsen G75**, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Neue G-Funktion **Information an DNC G941**, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Neue G-Funktion **LIFTOFF G977**, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die G-Funktion **G14** wurde um zusätzliche Anfahrmöglichkeiten des Werkzeugwechsellpunkts erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die G-Funktionen **G810** und **G820** wurden um den Parameter **Schlitt.Vorlauf B** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die G-Funktionen und Units **G810**, **G820**, **G830** und **G835** wurden um den Parameter **Rohteilkontur RH** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Die G-Funktionen und Units **G801**, **G802**, **G803** und **G804** wurden um den Parameter **Spiegelschrift O** erweitert, siehe Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### Geänderte Funktionen der Software 54843x-05

- Die **Startsatzsuche** steht während der für die **Belastungsüberwachung** (Option) notwendigen **Referenzbearbeitung** nicht zur Verfügung, siehe "Startsatzsuche", Seite 147
- Der Eingabebereich der Werkzeugparameter **DX**, **DY**, **DZ** und **DS** wurde auf 4 Nachkommastellen (**mm**) und 5 Nachkommastellen (**inch**) erweitert, siehe "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579
- In der Magazinliste werden der Platztyp (Spalte **PTYP/T**) und die PLC-Einstellungen (Spalte **PTYP/M**) angezeigt.

- Der Eingabebereich des Zyklusparameters Überlappungsfaktor **U** wurde bei den Fräszyklen auf 0.99 erweitert.
- Um unerwünschten Datenverlust zu verhindern, wurde die Standardeinstellung bei einem **Parameter-Restore** auf **Platztafel Nein** geändert.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung und Grundlagen.....</b>	<b>43</b>
<b>2</b>	<b>Hinweise zur Bedienung.....</b>	<b>61</b>
<b>3</b>	<b>Touchscreen bedienen.....</b>	<b>87</b>
<b>4</b>	<b>Betriebsart Maschine.....</b>	<b>95</b>
<b>5</b>	<b>Einlernen.....</b>	<b>171</b>
<b>6</b>	<b>ICP-Programmierung.....</b>	<b>417</b>
<b>7</b>	<b>Grafische Simulation.....</b>	<b>531</b>
<b>8</b>	<b>Werkzeug- und Technologie-Datenbank.....</b>	<b>559</b>
<b>9</b>	<b>Betriebsart Organisation.....</b>	<b>605</b>
<b>10</b>	<b>Tabellen und Übersichten.....</b>	<b>687</b>
<b>11</b>	<b>Übersicht der Zyklen.....</b>	<b>721</b>





<b>1</b>	<b>Einführung und Grundlagen.....</b>	<b>43</b>
<b>1.1</b>	<b>Grundlagen zur Steuerung MANUALplus 620.....</b>	<b>44</b>
	MANUALplus für Zyklendrehmaschinen.....	44
	MANUALplus für CNC-Drehmaschinen.....	44
<b>1.2</b>	<b>Konfiguration.....</b>	<b>45</b>
	Schlittenlage.....	45
	Werkzeugträgersysteme.....	45
	C-Achse.....	46
	Y-Achse.....	46
	Komplettbearbeitung.....	47
<b>1.3</b>	<b>Leistungsmerkmale.....</b>	<b>48</b>
	Konfiguration.....	48
	Betriebsarten.....	48
	Werkzeugsystem.....	50
	Technologiedatenbank.....	50
	Interpolation.....	50
<b>1.4</b>	<b>Datensicherung.....</b>	<b>51</b>
<b>1.5</b>	<b>Erklärung verwendeter Begriffe.....</b>	<b>52</b>
<b>1.6</b>	<b>Aufbau der Steuerung.....</b>	<b>53</b>
<b>1.7</b>	<b>Grundlagen.....</b>	<b>54</b>
	Wegmessgeräte und Referenzmarken.....	54
	Achsbezeichnungen.....	54
	Koordinatensystem.....	55
	Absolute Koordinaten.....	55
	Inkrementale Koordinaten.....	56
	Polarkoordinaten.....	56
	Maschinen-Nullpunkt.....	56
	Werkstück-Nullpunkt.....	57
	Maßeinheiten.....	57
<b>1.8</b>	<b>Werkzeugmaße.....</b>	<b>58</b>
	Werkzeuglängenmaße.....	58
	Werkzeugkorrekturen.....	58
	Schneidenradiuskompensation (SRK).....	59
	Fräserradiuskompensation (FRK).....	59

<b>2</b>	<b>Hinweise zur Bedienung.....</b>	<b>61</b>
<b>2.1</b>	<b>Allgemeine Bedienhinweise.....</b>	<b>62</b>
	Bedienen.....	62
	Einrichten.....	62
	Programmieren in der Betriebsart Einlernen.....	63
	Programmieren in der Betriebsart smart.Turn.....	63
<b>2.2</b>	<b>Steuerungsbildschirm.....</b>	<b>64</b>
<b>2.3</b>	<b>Bedienung, Dateneingaben.....</b>	<b>65</b>
	Betriebsarten.....	65
	Menüauswahl.....	66
	Softkeys.....	66
	Dateneingaben.....	67
	smart.Turn-Dialoge.....	67
	Listenoperationen.....	68
	Alphatastatur.....	68
<b>2.4</b>	<b>Taschenrechner.....</b>	<b>69</b>
	Funktionen des Taschenrechners.....	69
	Taschenrechner verwenden.....	70
	Position des Taschenrechners einstellen.....	71
<b>2.5</b>	<b>Programmtypen.....</b>	<b>72</b>
<b>2.6</b>	<b>Fehlermeldungen.....</b>	<b>73</b>
	Fehler anzeigen.....	73
	Fehlerfenster öffnen.....	73
	Fehlerfenster schließen.....	73
	Ausführliche Fehlermeldungen.....	74
	Softkey INTERNE INFO.....	74
	Fehler löschen.....	75
	Fehlerprotokoll.....	76
	Tastenprotokoll.....	77
	Servicedateien speichern.....	78
<b>2.7</b>	<b>Kontextsensitives Hilfesystem TURNguide.....</b>	<b>79</b>
	Anwendung.....	79
	Arbeiten mit dem TURNguide.....	80
	Aktuelle Hilfedateien downloaden.....	84
<b>2.8</b>	<b>Programmierplatz DataPilot.....</b>	<b>85</b>
	Anwendung.....	85
	Bedienung.....	85

<b>3</b>	<b>Touchscreen bedienen.....</b>	<b>87</b>
<b>3.1</b>	<b>Bildschirm und Bedienung.....</b>	<b>88</b>
	Touchscreen.....	88
	Bedienfeld.....	88
<b>3.2</b>	<b>Gesten.....</b>	<b>89</b>
	Übersicht der möglichen Gesten.....	89
	Navigieren in Tabellen und NC-Programmen.....	90
	Simulation bedienen.....	91
	HEROS-Menü bedienen.....	92
<b>3.3</b>	<b>Funktionen in der Task-Leiste.....</b>	<b>93</b>
	Touchscreen Configuration.....	93
	Touchscreen Cleaning.....	93

<b>4</b>	<b>Betriebsart Maschine.....</b>	<b>95</b>
<b>4.1</b>	<b>Betriebsart Maschine.....</b>	<b>96</b>
<b>4.2</b>	<b>Ein- und Ausschalten.....</b>	<b>97</b>
	Einschalten.....	97
	Überwachung der EnDat-Geber.....	97
	Unterbetriebsart Referenz.....	98
	Ausschalten.....	99
<b>4.3</b>	<b>Maschinendaten.....</b>	<b>100</b>
	Eingabe der Maschinendaten.....	100
	Maschinenabhängige Varianten des TSF-Dialogs.....	102
	Maschinendatenanzeige.....	106
	Zykluszustände.....	110
	Achsvorschub.....	110
	Spindel.....	111
<b>4.4</b>	<b>Platztafel einrichten.....</b>	<b>112</b>
	Maschine mit einer Werkzeugaufnahme (Multifix).....	112
	Maschine mit Revolver.....	113
	Maschine mit Magazin.....	114
	Revolverliste aus der Werkzeugliste bestücken.....	114
	Revolverliste bearbeiten.....	116
	Magazinliste bearbeiten.....	118
	Werkzeugaufruf.....	120
	Angetriebene Werkzeuge.....	121
	Werkzeuge in unterschiedlichen Quadranten.....	121
	Werkzeugstandzeit-Überwachung.....	122
<b>4.5</b>	<b>Maschine einrichten.....</b>	<b>124</b>
	Werkstück-Nullpunkt definieren.....	124
	Offsets definieren.....	125
	Achsen Referenzfahren.....	125
	Schutzzone setzen.....	126
	Werkzeugwechsellpunkt setzen.....	127
	C-Achswerte setzen.....	128
	Maschinenmaß einrichten.....	129
	Werkzeug-Tastsystem kalibrieren.....	129
	Betriebszeiten anzeigen.....	130
	Funkhandrad HR 550FS konfigurieren.....	131
	Systemzeit einstellen.....	134
<b>4.6</b>	<b>Werkzeuge messen.....</b>	<b>135</b>
	Ankratzen.....	136
	Tastsystem (Werkzeug-Tastsystem).....	137

Messoptik.....	138
Werkzeugkorrekturen.....	139
<b>4.7 Manueller Betrieb.....</b>	<b>140</b>
Werkzeug wechseln.....	140
Spindel.....	140
Handradbetrieb.....	141
Handrichtungstasten.....	141
Einlernzyklen in der Betriebsart Maschine.....	141
<b>4.8 Unterbetriebsart Einlernen.....</b>	<b>142</b>
Unterbetriebsart Einlernen.....	142
Einlernzyklen programmieren.....	143
<b>4.9 Unterbetriebsart Programmablauf.....</b>	<b>144</b>
Programm laden.....	144
Werkzeugliste vergleichen.....	145
Vor der Programmausführung.....	146
Startsatzsuche.....	147
Programmausführung.....	148
Automatikjob.....	151
Korrekturen während der Programmausführung.....	153
Programmlauf im Dry-Run-Modus.....	155
<b>4.10 Belastungsüberwachung (Option).....</b>	<b>156</b>
Referenzbearbeitung.....	158
Bezugswerte prüfen.....	160
Grenzwerte anpassen.....	162
Fertigung mit Belastungsüberwachung.....	163
<b>4.11 Grafische Simulation.....</b>	<b>164</b>
<b>4.12 Programmverwaltung.....</b>	<b>165</b>
Programmauswahl.....	165
Dateimanager.....	167
Projektverwaltung.....	168
<b>4.13 DIN-Konvertierung.....</b>	<b>169</b>
Konvertierung durchführen.....	169
<b>4.14 Maßeinheiten.....</b>	<b>170</b>

<b>5</b>	<b>Einlernen.....</b>	<b>171</b>
<b>5.1</b>	<b>Mit Zyklen arbeiten.....</b>	<b>172</b>
	Zyklus Startpunkt.....	172
	Hilfebilder.....	173
	DIN-Makros.....	173
	Grafische Prüfung (Simulation).....	173
	Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart Einlernen.....	174
	Zyklustasten.....	174
	Schaltfunktionen (M-Funktionen).....	175
	Kommentare.....	175
	Zyklenmenü.....	176
	Werkzeugkorrekturen in der Unterbetriebsart Einlernen.....	179
	In vielen Zyklen verwendete Adressen.....	180
<b>5.2</b>	<b>Rohteilzyklen.....</b>	<b>181</b>
	Rohteil-Stange/Rohr.....	181
	ICP-Rohteilkontur.....	182
<b>5.3</b>	<b>Einzelchnittzyklen.....</b>	<b>183</b>
	Eilgang Positionierung.....	184
	Werkzeugwechsellpunkt anfahren.....	185
	Linearbearbeitung längs.....	186
	Linearbearbeitung plan.....	187
	Linearbearbeitung im Winkel.....	188
	Zirkularbearbeitung.....	190
	Fase.....	192
	Rundung.....	194
	M-Funktionen.....	196
<b>5.4</b>	<b>Abspannzyklen.....</b>	<b>197</b>
	Werkzeugposition.....	199
	Zerspanen längs.....	200
	Zerspanen plan.....	202
	Zerspanen längs – Erweitert.....	204
	Zerspanen plan – Erweitert.....	206
	Zerspanen Schichten längs.....	208
	Zerspanen Schichten plan.....	210
	Zerspanen Schichten längs – Erweitert.....	212
	Zerspanen Schichten plan – Erweitert.....	214
	Zerspanen, Eintauchen längs.....	216
	Zerspanen, Eintauchen plan.....	218
	Zerspanen, Eintauchen längs – Erweitert.....	220
	Zerspanen, Eintauchen plan – Erweitert.....	222
	Zerspanen, Eintauchen Schichten längs.....	224
	Zerspanen, Eintauchen Schichten plan.....	226
	Zerspanen, Eintauchen Schichten längs – Erweitert.....	228

Zerspanen, Eintauchen Schichten plan – Erweitert.....	230
Zerspanen, ICP-Konturparallel längs.....	232
Zerspanen, ICP-Konturparallel plan.....	235
Zerspanen, ICP-Konturparallel Schichten längs.....	238
Zerspanen, ICP-Konturparallel Schichten plan.....	240
ICP-Zerspanen längs.....	242
ICP-Zerspanen plan.....	244
ICP-Zerspanen Schichten längs.....	246
ICP-Zerspanen Schichten plan.....	248
Beispiele Abspannzyklen.....	250

**5.5 Stechzyklen..... 254**

Freistichlage.....	255
Einstecken radial.....	256
Einstecken axial.....	258
Einstecken radial – Erweitert.....	260
Einstecken axial – Erweitert.....	262
Einstecken radial Schichten.....	264
Einstecken axial Schichten.....	266
Einstecken radial Schichten – Erweitert.....	268
Einstecken axial Schichten – Erweitert.....	270
ICP-Einsteckzyklen radial.....	272
ICP-Einsteckzyklen axial.....	274
ICP-Einstecken Schichten radial.....	276
ICP-Einstecken Schichten axial.....	278
Stechdrehen.....	280
Beispiele Stechzyklen.....	311

**5.6 Gewinde- und Freistichzyklen..... 313**

Gewindelage.....	314
Parameter GV: Zustellart.....	314
Freistichlage.....	316
Handrad-Überlagerung.....	316
Zustellwinkel, Gewindetiefe, Schnittaufteilung.....	317
Gewindeanlauf und Gewindeauslauf.....	317
Letzter Schnitt.....	318
Gewindezyklus (längs).....	318
Gewindezyklus (längs) – Erweitert.....	321
Kegelgewinde.....	323
API-Gewinde.....	326
Gewinde nachschneiden (längs).....	328
Gewinde nachschneiden erweitert (längs).....	330
Kegelgewinde nachschneiden.....	332
API-Gewinde nachschneiden.....	334
Freistich DIN 76.....	336
Freistich DIN 509 E.....	338

Freistich DIN 509 F.....	340
Beispiele Gewinde- und Freistichzyklen.....	342
<b>5.7 Bohrzyklen.....</b>	<b>344</b>
Bohren axial.....	344
Bohren radial.....	347
Tieflochbohren axial.....	349
Tieflochbohren radial.....	352
Gewindebohren axial.....	355
Gewindebohren radial.....	357
Gewindefräsen axial.....	359
Beispiele Bohrzyklen.....	361
<b>5.8 Fräszyklen.....</b>	<b>363</b>
Eilgang Positionierung Fräsen.....	364
Nut axial.....	365
Nut radial.....	367
Figur axial.....	369
Figur radial.....	373
ICP-Kontur axial.....	377
ICP-Kontur radial.....	381
Stirnfräsen.....	385
Wendelnut fräsen radial.....	388
Fräslaufrichtung beim Konturfräsen.....	390
Beispiele Fräszyklen.....	392
Gravieren axial.....	393
Gravieren radial.....	395
Gravieren axial und radial.....	397
<b>5.9 Bohr- und Fräsmuster.....</b>	<b>400</b>
Lineares Bohrmuster axial.....	400
Lineares Bohrmuster radial.....	402
Lineares Fräsmuster axial.....	403
Lineares Fräsmuster radial.....	405
Zirkulares Bohrmuster axial.....	406
Zirkulares Bohrmuster radial.....	408
Zirkulares Fräsmuster axial.....	409
Zirkulares Fräsmuster radial.....	411
Beispiele Musterbearbeitung.....	412
<b>5.10 DIN-Zyklen.....</b>	<b>415</b>
DIN-Zyklus.....	415



<b>6 ICP-Programmierung.....</b>	<b>417</b>
<b>6.1 ICP-Konturen.....</b>	<b>418</b>
Konturen übernehmen.....	419
Formelemente.....	419
Bearbeitungsattribute.....	420
Geometrieberechnungen.....	420
<b>6.2 Unterbetriebsart ICP-Editor im Einlernen.....</b>	<b>421</b>
Konturen für Zyklen bearbeiten.....	422
Dateiorganisation mit der Unterbetriebsart ICP-Editor.....	423
<b>6.3 Unterbetriebsart ICP-Editor in der Betriebsart smart.Turn.....</b>	<b>424</b>
Konturen für Zyklen bearbeiten.....	426
<b>6.4 ICP-Konturen erstellen.....</b>	<b>427</b>
ICP-Kontur eingeben.....	428
Absolute oder inkrementale Vermaßung.....	430
Übergänge bei Konturelementen.....	430
Passungen und Innengewinde.....	431
Polarkoordinaten.....	432
Winkelangaben.....	432
Konturdarstellung.....	433
Lösungsauswahl.....	434
Farben bei der Konturdarstellung.....	434
Selektionsfunktionen.....	435
Nullpunkt verschieben.....	436
Konturabschnitt linear duplizieren.....	437
Konturabschnitt zirkular duplizieren.....	438
Konturabschnitt durch Spiegeln duplizieren.....	439
Invertieren.....	439
Konturrichtung (Zyklenprogrammierung).....	440
<b>6.5 ICP-Konturen ändern.....</b>	<b>441</b>
Formelemente überlagern.....	441
Konturelemente zufügen.....	441
Letztes Konturelement ändern oder löschen.....	442
Konturelement löschen.....	442
Konturelemente ändern.....	443
<b>6.6 Lupe in der Unterbetriebsart ICP-Editor.....</b>	<b>448</b>
Bildausschnitt ändern.....	448
<b>6.7 Rohteilbeschreibung.....</b>	<b>450</b>
Rohteilform Stange.....	450
Rohteilform Rohr.....	450
Rohteilform Gußteil.....	450

<b>6.8</b>	<b>Konturelemente Drehkontur.....</b>	<b>451</b>
	Grundelemente Drehkontur.....	451
	Formelemente Drehkontur.....	455
<b>6.9</b>	<b>Konturelemente Stirnfläche.....</b>	<b>461</b>
	Grundelemente Stirnfläche.....	462
	Formelemente Stirnfläche.....	466
<b>6.10</b>	<b>Konturelemente Mantelfläche.....</b>	<b>467</b>
	Grundelemente Mantelfläche.....	468
	Formelemente Mantelfläche.....	472
<b>6.11</b>	<b>C- und Y-Achsbearbeitung in der Betriebsart smart.Turn.....</b>	<b>473</b>
	Referenzdaten, verschachtelte Konturen.....	474
	Darstellung der ICP-Elemente im smart.Turn-Programm.....	475
<b>6.12</b>	<b>Stirnflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn.....</b>	<b>477</b>
	Referenzdaten bei komplexen Stirnflächenkonturen.....	477
	TURN PLUS-Attribute.....	478
	Kreis Stirnfläche.....	479
	Rechteck Stirnfläche.....	480
	Vieleck Stirnfläche.....	481
	Lineare Nut Stirnfläche.....	482
	Zirkulare Nut Stirnfläche.....	483
	Bohrung Stirnfläche.....	484
	Lineares Muster Stirnfläche.....	485
	Zirkulares Muster Stirnfläche.....	486
<b>6.13</b>	<b>Mantelflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn.....</b>	<b>487</b>
	Referenzdaten Mantelfläche.....	487
	TURN PLUS-Attribute.....	488
	Kreis Mantelfläche.....	489
	Rechteck Mantelfläche.....	490
	Vieleck Mantelfläche.....	491
	Lineare Nut Mantelfläche.....	492
	Zirkulare Nut Mantelfläche.....	493
	Bohrung Mantelfläche.....	494
	Lineares Muster Mantelfläche.....	495
	Zirkulares Muster Mantelfläche.....	496
<b>6.14</b>	<b>Konturen der XY-Ebene.....</b>	<b>497</b>
	Referenzdaten XY-Ebene.....	497
	Grundelemente XY-Ebene.....	498
	Formelemente XY-Ebene.....	501
	Figuren, Muster und Bohrungen XY-Ebene (Stirnfläche).....	502

<b>6.15 Konturen der YZ-Ebene.....</b>	<b>512</b>
Referenzdaten YZ-Ebene.....	512
TURN PLUS-Attribute.....	513
Grundelemente YZ-Ebene.....	514
Formelemente YZ-Ebene.....	517
Figuren, Muster und Bohrungen YZ-Ebene (Mantelfläche).....	518
<b>6.16 Bestehende Konturen übernehmen.....</b>	<b>528</b>
Zyklenkonturen in der Betriebsart smart.Turn integrieren.....	528
DXF-Konturen (Option).....	529
<b>6.17 Konturgruppen.....</b>	<b>530</b>
Konturgruppen in der Betriebsart smart.Turn.....	530

<b>7 Grafische Simulation.....</b>	<b>531</b>
<b>7.1 Unterbetriebsart Simulation.....</b>	<b>532</b>
Bedienung der Unterbetriebsart Simulation.....	533
Zusatzfunktionen.....	535
<b>7.2 Simulationsfenster.....</b>	<b>537</b>
Ansichten einstellen.....	537
Einfensterdarstellung.....	538
Mehrfensterdarstellung.....	538
Statusanzeige.....	539
<b>7.3 Ansichten.....</b>	<b>540</b>
Wegdarstellung.....	540
Werkzeugdarstellung.....	541
Radierdarstellung.....	542
3D-Darstellung.....	543
<b>7.4 Lupe in der Simulation.....</b>	<b>546</b>
Bildausschnitt anpassen.....	546
<b>7.5 Simulation mit Startsatz.....</b>	<b>548</b>
Startsatz bei smart.Turn-Programmen.....	548
Startsatz bei Zyklenprogrammen.....	549
<b>7.6 Zeitberechnung.....</b>	<b>550</b>
Bearbeitungszeiten anzeigen.....	550
<b>7.7 Kontur sichern.....</b>	<b>551</b>
Erzeugte Kontur in der Unterbetriebsart Simulation sichern.....	551
<b>7.8 Vermaung.....</b>	<b>553</b>
Erzeugte Kontur in der Unterbetriebsart Simulation vermaen.....	553
<b>7.9 Einstellungen.....</b>	<b>555</b>
Allgemeine Einstellungen.....	555
<b>7.10 3D-Simulation.....</b>	<b>557</b>
3D-Simulation in der Unterbetriebsart Simulation.....	557

<b>8</b>	<b>Werkzeug- und Technologie-Datenbank.....</b>	<b>559</b>
<b>8.1</b>	<b>Werkzeugdatenbank.....</b>	<b>560</b>
	Werkzeugtypen.....	560
	Multiwerkzeuge.....	562
	Werkzeug-Standzeitverwaltung.....	562
<b>8.2</b>	<b>Betriebsart Werkzeug-Editor.....</b>	<b>563</b>
	In der Werkzeugliste navigieren.....	563
	Werkzeugliste sortieren und filtern.....	564
	Werkzeugdaten editieren.....	565
	Werkzeugkontrollgrafik.....	567
	Werkzeugtexte.....	567
	Multiwerkzeuge bearbeiten.....	569
	Werkzeug-Standzeitdaten editieren.....	571
	Halter Editor.....	574
<b>8.3</b>	<b>Werkzeugdaten.....</b>	<b>579</b>
	Allgemeine Werkzeugparameter.....	579
	Standarddrehwerkzeuge.....	582
	Stechwerkzeuge.....	583
	Gewindewerkzeuge.....	584
	Spiral- und Wendeplattenbohrer.....	585
	NC-Anbohrer.....	586
	Zentrierer.....	587
	Flachsenker.....	588
	Kegelsenker.....	589
	Reibahle.....	590
	Gewindebohrer.....	591
	Standardfräswerkzeuge.....	592
	Gewindefräswerkzeuge.....	593
	Winkelfräswerkzeuge.....	594
	Frässtifte.....	595
	Rändelwerkzeug.....	596
	Messtaster.....	597
	Anschlagwerkzeuge.....	598
	Greifer.....	599
<b>8.4</b>	<b>Technologiedatenbank.....</b>	<b>600</b>
	Unterbetriebsart Technologie Editor.....	601
	Werkstoff- oder Schneidstoffliste editieren.....	602
	Schnittdaten anzeigen und editieren.....	603

<b>9 Betriebsart Organisation.....</b>	<b>605</b>
<b>9.1 Betriebsart Organisation.....</b>	<b>606</b>
<b>9.2 Parameter.....</b>	<b>608</b>
Parametereditor.....	608
<b>9.3 Unterbetriebsart Transfer.....</b>	<b>650</b>
Datensicherung.....	650
Datenaustausch mit TNCremo.....	650
Externer Zugriff.....	651
Verbindungen.....	652
Ethernet-Schnittstelle (bei Software 548328- xx).....	654
Ethernet-Schnittstelle (bei Software 548431-05).....	656
USB-Verbindung.....	665
Möglichkeiten der Datenübertragung.....	666
Programme (Dateien) übertragen.....	668
Parameter übertragen.....	671
Werkzeugdaten übertragen.....	673
Service-Dateien erstellen.....	675
Daten-Backup erstellen.....	677
NC-Programme aus Vorgängersteuerungen importieren.....	678
Werkzeugdaten der CNC PILOT 4290 importieren.....	683
<b>9.4 Service-Pack.....</b>	<b>684</b>
Service-Pack installieren.....	685

<b>10 Tabellen und Übersichten.....</b>	<b>687</b>
<b>10.1 Gewinde.....</b>	<b>688</b>
Gewindeparameter.....	688
Gewindesteigung.....	690
<b>10.2 Freistichparameter.....</b>	<b>694</b>
DIN 76 – Freistichparameter.....	694
DIN 509 E – Freistichparameter.....	695
DIN 509 F – Freistichparameter.....	695
<b>10.3 Technische Informationen.....</b>	<b>696</b>
<b>10.4 Kompatibilität in DIN-Programmen.....</b>	<b>705</b>
<b>10.5 Syntaxelemente der Steuerung.....</b>	<b>708</b>

<b>11 Übersicht der Zyklen.....</b>	<b>721</b>
11.1 Rohteilzyklen und Einzelschnittzyklen.....	722
11.2 Abspannzyklen.....	723
11.3 Stech- und Stehdrehzyklen.....	724
11.4 Gewindezyklen.....	725
11.5 Bohrzyklen.....	726
11.6 Fräszyklen.....	727



# 1

**Einführung und  
Grundlagen**

## 1.1 Grundlagen zur Steuerung MANUALplus 620

Die Steuerung ist für CNC-Drehmaschinen konzipiert. Sie eignet sich für Horizontal- und Vertikaldrehmaschinen. Die Steuerung unterstützt Maschinen mit einem Werkzeugmagazin oder einem Werkzeugrevolver, wobei der Werkzeugträger bei Horizontaldrehmaschinen vor oder hinter der Drehmitte angeordnet sein kann.

Die Steuerung unterstützt Drehmaschinen mit Hauptspindel, einem Schlitten (X- und Z-Achse), C-Achse oder positionierbarer Spindel und angetriebenem Werkzeug sowie Maschinen mit einer Y-Achse.



### MANUALplus für Zyklendrehmaschinen

Reparaturen oder einfache Arbeiten führen Sie mit der MANUALplus 620 wie an einer konventionellen Drehbank aus. Dabei verfahren Sie die Achsen wie gewohnt mit den Handrädern. Für schwierige Abschnitte wie Kegel, Freistich oder Gewinde nutzen Sie die Zyklen der MANUALplus 620. Bei kleinen und mittleren Losgrößen profitieren Sie von der Zyklenprogrammierung. Wenn Sie das erste Werkstück bearbeiten, speichern Sie die Bearbeitungszyklen und sparen so schon beim zweiten Werkstück erheblich Zeit. Wenn die Anforderungen steigen und Sie komplexe Aufgaben mit Ihrer Drehmaschine bearbeiten, profitieren Sie von der Programmier-Betriebsart **smart. Turn**.

### MANUALplus für CNC-Drehmaschinen

Mit der MANUALplus 620 können Sie bis zu vier Achsen interpolierend verfahren.

Bei komplexen Werkstücken oder auch einfachen Drehteilen profitieren Sie mit der MANUALplus 620 von der grafischen Kontureingabe und der komfortablen Programmierung mit der Betriebsart **smart. Turn**. Wenn Sie die Variablenprogrammierung nutzen, spezielle Aggregate Ihrer Maschine steuern oder extern erzeugte Programme verwenden, dann schalten Sie um auf DINplus. In dieser Programmier-Betriebsart finden Sie Lösungen für Ihre speziellen Aufgaben. Die MANUALplus 620 unterstützt Bearbeitungen mit der C-Achse in der Zyklen-, der smart.Turn- und der DIN-Programmierung. Bearbeitungen mit der Y-Achse unterstützt die MANUALplus 620 in der smart.Turn- und DIN-Programmierung.

## 1.2 Konfiguration

Im Standardumfang ist die Steuerung mit den Achsen X und Z sowie einer Hauptspindel ausgestattet. Optional können eine C-Achse, eine Y-Achse und ein angetriebenes Werkzeug konfiguriert sein.

### Schlittenlage

Der Maschinenhersteller konfiguriert die Steuerung entsprechend der Schlittenlage:

- Z-Achse **horizontal** mit Werkzeugschlitten hinter der Drehmitte
- Z-Achse **horizontal** mit Werkzeugschlitten vor der Drehmitte
- Z-Achse **vertikal** mit Werkzeugschlitten rechts der Drehmitte

Die Menüsymbole, Hilfebilder sowie grafischen Darstellungen bei ICP und Simulation berücksichtigen die Schlittenlage.

Die Darstellungen in dem vorliegenden Benutzerhandbuch gehen von einer Drehmaschine mit einem hinter der Drehmitte angebrachten Werkzeugträger aus.

### Werkzeugträgersysteme

Als Werkzeugträger unterstützt die Steuerung folgende Systeme:

- Multifixhalter mit **einem** Aufnahmeplatz
- Revolver mit **n** Aufnahmeplätzen
- Revolver mit **n** Aufnahmeplätzen und **einem** Multifixhalter mit einem Aufnahmeplatz. Hierbei ist es möglich, dass einer der beiden Werkzeugträger gespiegelt auf der dem Standardwerkzeugträger gegenüberliegenden Seite vom Werkstück angeordnet ist
- Zwei Multifixhalter mit je mit **einem** Aufnahmeplatz. Die Werkzeugträger sind gegenüberliegend angeordnet. Einer der beiden Werkzeugträger wird dann gespiegelt
- Magazin mit **n** Aufnahmeplätzen und einem Werkzeugträger im Arbeitsraum mit einem Aufnahmeplatz

## C-Achse

Mit der C-Achse führen Sie Bohr- und Fräsbearbeitungen auf der Stirn- und Mantelfläche durch.

Bei Einsatz der C-Achse interpoliert eine Achse linear oder zirkular in der vorgegebenen Bearbeitungsebene mit der Spindel, während die dritte Achse linear interpoliert.

Die Steuerung unterstützt die Programmerstellung mit der C-Achse in der:

- Unterbetriebsart **Einlernen**
- Betriebsart **smart.Turn**
- DINplus-Programmierung




## Y-Achse

Mit der Y-Achse erstellen Sie Bohr- und Fräsbearbeitungen auf der Stirn- und Mantelfläche.

Bei Einsatz der Y-Achse interpolieren zwei Achsen linear oder zirkular in der vorgegebenen Bearbeitungsebene, während die dritte Achse linear interpoliert. Damit können z. B. Nuten oder Taschen mit ebenen Grundflächen und senkrechten Nutenrändern gefertigt werden. Durch die Vorgabe des Spindelwinkels bestimmen Sie die Lage der Fräskontur auf dem Werkstück.

Die Steuerung unterstützt die Programmerstellung mit der Y-Achse in der:

- Unterbetriebsart **Einlernen**
- Betriebsart **smart.Turn**
- DINplus-Programmierung

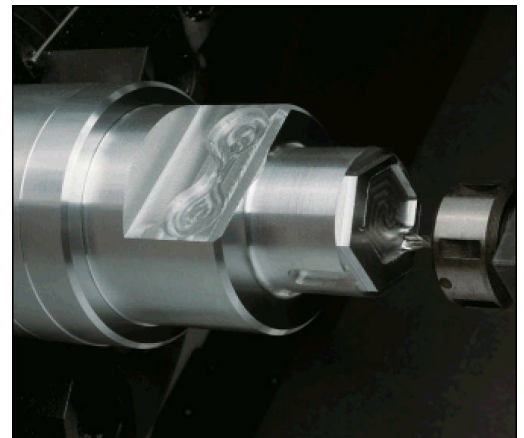

## Komplettbearbeitung

Mit Funktionen wie winkelsynchrone Teileübergabe bei drehender Spindel, Fahren auf Festanschlag, kontrolliertes Abstechen und die Koordinatentransformation ist sowohl eine zeitoptimale Bearbeitung als auch eine einfache Programmierung bei der Komplettbearbeitung gewährleistet.

Die Steuerung unterstützt die Komplettbearbeitung für alle gängigen Maschinenkonzepte mit:

- rotierender Abgreifeinrichtung
- verfahrbarer Gegenspindel
- mehreren Spindeln und Werkzeugträgern



## 1.3 Leistungsmerkmale

### Konfiguration

- Grundauführung X- und Z-Achse, Hauptspindel
- Positionierbare Spindel und angetriebenes Werkzeug
- C-Achse und angetriebenes Werkzeug
- Y-Achse und angetriebenes Werkzeug
- B-Achse für Bearbeitungen in der geschwenkten Ebene
- Digitale Strom- und Drehzahlregelung

### Betriebsarten

#### Betriebsart Maschine

Manuelle Schlittenbewegung über Handrichtungstasten oder elektronische Handräder.

Grafisch unterstütztes Eingeben und Abarbeiten von Einlernzyklen ohne Speicherung der Arbeitsschritte im direkten Wechsel mit manueller Maschinenbedienung.

Gewindenachbearbeitung (Gewindereparatur) bei aus- und wieder eingespannten Werkstücken.

#### Unterbetriebsart Einlernen

Sequenzielles Aneinanderreihen von Einlernzyklen, wobei jeder Zyklus nach der Eingabe sofort abgearbeitet oder grafisch simuliert und anschließend gespeichert wird.

#### Unterbetriebsart Programmablauf

Jeweils im Einzelsatz oder Satzfolgebetrieb:

- DINplus-Programme
- smart.Turn-Programme
- Einlernprogramme

#### Einrichtungsfunktionen der Betriebsart Maschine

- Werkstück-Nullpunkt setzen
- Werkzeugwechsellpunkt definieren
- Schutzzone definieren
- Werkzeug messen durch Ankratzen, mit Messtaster oder Messoptik

**Programmieren**

- Einlernprogrammierung
- Interaktive Kontur-Programmierung (**ICP**)
- smart.Turn-Programmierung
- Automatische Programmerstellung mit **TURN PLUS**
- DINplus-Programmierung

**Simulation**

- Grafische Darstellung des Ablaufs der smart.Turn- oder DINplus-Programme sowie grafische Darstellung eines Einlernzyklus oder Einlernprogramms
- Simulation der Werkzeugwege in Strichgrafik oder als Schneidspurdarstellung, besondere Kennzeichnung der Eilgangwege
- Abtragssimulation (Radierdarstellung)
- Dreh- oder Stirnansicht oder Darstellung der (abgewickelten) Mantelfläche
- Darstellung eingegebener Konturen
- Verschiebe- und Lupenfunktionen

## Werkzeugsystem

- Datenbank für 250 Werkzeuge optional 999 Werkzeuge
- Beschreibung für jedes Werkzeug möglich
- optional Unterstützung von Multiwerkzeugen (Werkzeuge mit mehreren Referenzpunkten oder mehreren Schneiden)
- Revolver- oder Multifixsystem
- optional Werkzeugmagazin

## Technologiedatenbank

- Eintrag der Schnittdaten als Vorschlagswerte im Zyklus oder in der UNIT
- 9 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen (144 Einträge)
- optional 62 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen (992 Einträge)

## Interpolation

- Gerade: in 2 Hauptachsen (max.  $\pm 100$  m)
- Kreis: in 2 Achsen (Radius max. 999 m)
- C-Achse: Interpolation der X- und Z-Achse mit der C-Achse
- Y-Achse: lineare oder zirkulare Interpolation zweier Achse in der vorgegebenen Ebene. Die jeweils dritte Achse kann gleichzeitig linear interpolieren
  - **G17**: XY-Ebene
  - **G18**: XZ-Ebene
  - **G19**: YZ-Ebene
- B-Achse: Bohr- und Fräsbearbeitung auf einer schräg im Raum liegenden Ebene



## 1.4 Datensicherung

HEIDENHAIN empfiehlt, die neu erstellten Programme und Dateien in regelmäßigen Abständen auf einem PC zu sichern.

Hierfür stellt HEIDENHAIN eine Backup-Funktion in der Datenübertragungs-Software TNCremo zur Verfügung. Wenden Sie sich ggf. an ihren Maschinenhersteller. Weiterhin benötigen Sie einen Datenträger, auf dem alle maschinenspezifischen Daten (PLC-Programm, Maschinenparameter usw.) gesichert sind.

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Maschinenhersteller.

## 1.5 Erklärung verwendeter Begriffe

- **Cursor: Markierung** der aktuellen Position in Listen oder einem Eingabefeld  
Eingaben oder Operationen wie Kopieren, Löschen, Einfügen usw. beziehen sich auf die Cursor-Position.
- **Navigationstasten:** Tasten zum Bewegen des Cursors
  - **Pfeiltasten**
  - Tasten **PG UP** und **PG DN**
- **Aktive Fenster, Funktionen oder Menüpunkte:**  
Bildelement, das farbig dargestellt wird  
Bei inaktiven Fenstern wird die Überschriftszeile **blass** dargestellt. Inaktive Funktions- oder Menüpunkte werden ebenfalls **blass** dargestellt.
- **Menü:** Funktionen oder die Funktionsgruppen, die als sog. 9er-Feld angezeigt werden
- **Menüpunkt:** einzelne Symbole eines Menüs
- **Default-Wert:** vorgelegte Werte von Zyklenparametern oder Parametern der DIN-Befehle
- **Endung:** Zeichenfolge nach dem Dateinamen  
Beispiel:
  - **\*.nc** – DIN-Programme
  - **\*.ncs** – DIN-Unterprogramme (DIN-Makros)
- **Softkey:** Funktionen entlang der Bildschirmseiten
- **Softkey-Auswahltasten:** Tasten zur Auswahl der Softkey-Funktionen.
- **Formular:** einzelne Seiten eines Dialogs
- **UNITS:** zusammengefasste Dialoge einer Funktion in der Betriebsart **smart.Turn**

## 1.6 Aufbau der Steuerung

Die Kommunikation zwischen Maschinenbediener und Steuerung erfolgt über:

- Bildschirm
- Softkeys
- Tastatur
- Maschinenbedienfeld

Die Anzeigen und die Kontrolle der Dateneingaben erfolgen auf dem Bildschirm. Mit den unterhalb des Bildschirms angeordneten Softkeys wählen Sie Funktionen an, übernehmen Positionswerte, bestätigen Eingaben und vieles mehr.

Mit der Taste **ERR** erhalten Sie Fehler- und PLC-Informationen.

Die Dateneingabetastatur (Bedienfeld) dient der Eingabe von Maschinendaten, Positionsdaten, usw. Die MANUALplus 620 kommt ohne alphanumerische Tastatur aus. Wenn Sie Werkzeugbezeichnungen, Programmbeschreibungen oder Kommentare in NC-Programm eingeben, wird eine Alphatastatur im Bildschirm eingeblendet. Das Maschinenbedienfeld enthält alle Bedienelemente, die zum manuellen Betrieb der Drehmaschine erforderlich sind.

Zyklusprogramme, ICP-Konturen und NC-Programme legen Sie auf dem internen Speicher der Steuerung ab.

Für den Datenaustausch und für die Datensicherung steht die **Ethernet-Schnittstelle** oder die **USB-Schnittstelle** zur Verfügung.



Wenn Sie eine Steuerung mit Touch-Bedienung verwenden, können Sie einige Tastendrucke durch Gesten ersetzen.

**Weitere Informationen:** "Touchscreen bedienen", Seite 87

## 1.7 Grundlagen



### Wegmessgeräte und Referenzmarken

An den Maschinenachsen befinden sich Wegmessgeräte, die die Positionen des Schlittens und des Werkzeugs erfassen. Wenn sich eine Maschinenachse bewegt, erzeugt das dazugehörige Wegmessgerät ein elektrisches Signal, aus dem die Steuerung die genaue Istposition der Maschinenachse errechnet.

Bei einer Stromunterbrechung geht die Zuordnung zwischen der Maschinenschlittenposition und der berechneten Istposition verloren. Um diese Zuordnung wiederherzustellen, verfügen inkrementale Wegmessgeräte über Referenzmarken. Beim Überfahren einer Referenzmarke erhält die Steuerung ein Signal, das einen maschinenfesten Bezugspunkt kennzeichnet. Damit kann die Steuerung die Zuordnung der Istposition zur aktuellen Maschinenposition wiederherstellen. Bei Längenmessgeräten mit abstandscodierten Referenzmarken müssen Sie die Maschinenachsen max. 20 mm verfahren, bei Winkelmessgeräten um max. 20°.

Bei inkrementalen Wegmessgeräten ohne Referenzmarken müssen nach einer Stromunterbrechung feste Referenzpunkte angefahren werden. Das System kennt die Abstände der Referenzpunkte zum Maschinen-Nullpunkt (siehe Bild).

Bei absoluten Messgeräten wird nach dem Einschalten ein absoluter Positionswert zur Steuerung übertragen. Dadurch ist, ohne Verfahren der Maschinenachsen, die Zuordnung zwischen der Istposition und der Maschinenschlittenposition direkt nach dem Einschalten wiederhergestellt.

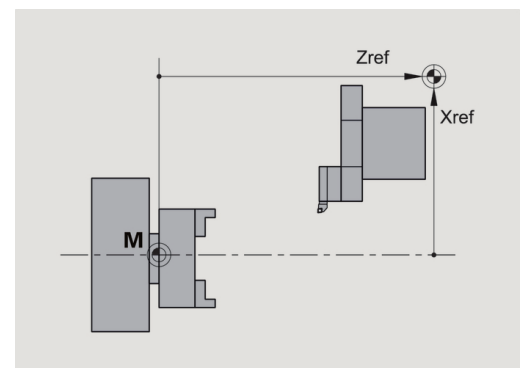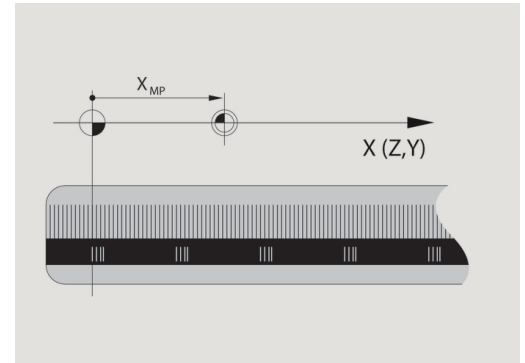

### Achsbezeichnungen


Der Querschlitten wird als **X-Achse** und der Bettschlitten als **Z-Achse** bezeichnet.

Alle angezeigten und eingegebenen X-Werte werden als **Durchmesser** betrachtet.

Drehmaschinen mit **Y-Achse**: Die Y-Achse steht senkrecht zur X- und Z-Achse (kartesisches System).

Für Verfahrbewegungen gilt:

- Bewegungen in **+ Richtung** gehen vom Werkstück weg
- Bewegungen in **- Richtung** gehen zum Werkstück hin

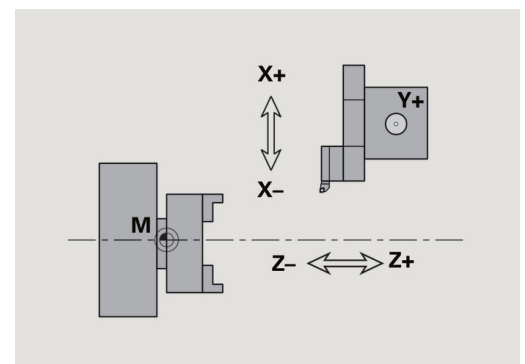

## Koordinatensystem

Die Bedeutung der Koordinaten X, Y, Z, C sind in der DIN 66 217 festgelegt.



Die Koordinatenangaben der Hauptachsen X, Y und Z beziehen sich auf den Werkstück-Nullpunkt. Die Winkelangaben für die Drehachse C beziehen sich auf den Nullpunkt der C-Achse.

Mit den Bezeichnungen X und Z werden Positionen in einem zweidimensionalen Koordinatensystem beschrieben. Wie in dem Bild dargestellt, wird die Position der Werkzeugspitze mit einer X- und Z-Position eindeutig beschrieben.

Die Steuerung kennt geradlinige oder kreisförmige Verfahrbewegungen (Interpolationen) zwischen programmierten Punkten. Durch die Angabe aufeinander folgender Koordinaten und lineare/ kreisförmige Verfahrbewegung können Sie eine Werkstückbearbeitung programmieren.


Wie bei Verfahrbewegungen ist auch die Kontur eines Werkstücks mit einzelnen Koordinatenpunkten und der Angabe linearer oder kreisförmiger Verfahrbewegungen vollständig zu beschreiben.

Sie können Positionen mit einer Genauigkeit von 1  $\mu\text{m}$  (0,001 mm) vorgeben. Mit der gleichen Genauigkeit werden sie angezeigt.

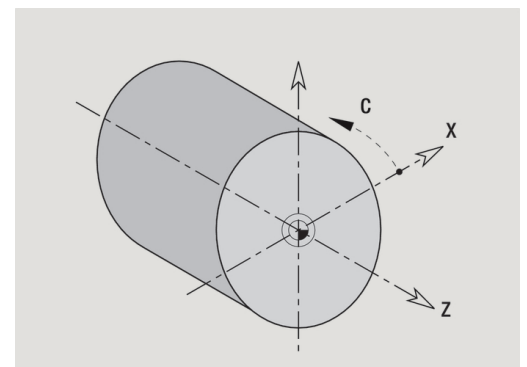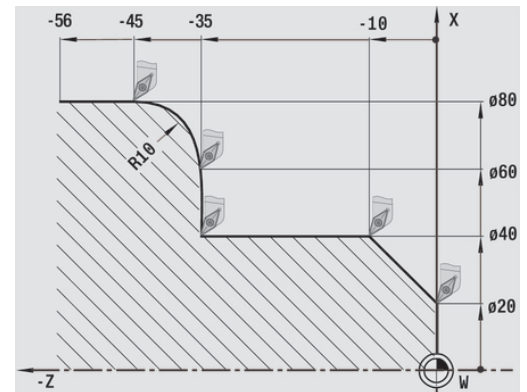


## Absolute Koordinaten

Wenn sich Koordinaten einer Position auf den Werkstück-Nullpunkt beziehen, werden sie als absolute Koordinaten bezeichnet. Jede Position eines Werkstücks ist durch absolute Koordinaten eindeutig festgelegt.

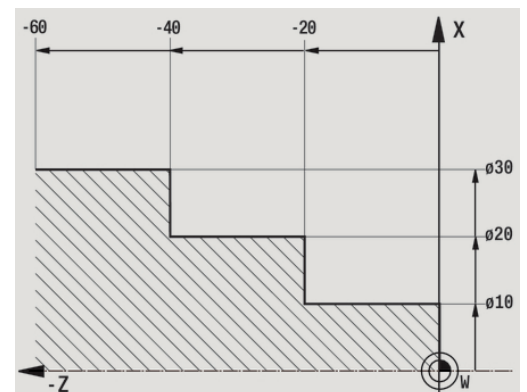

## Inkrementale Koordinaten


Inkrementale Koordinaten beziehen sich auf die zuletzt programmierte Position. Inkrementale Koordinaten geben das Maß zwischen der letzten und der darauf folgenden Position an. Jede Position eines Werkstücks ist durch inkrementale Koordinaten eindeutig festgelegt.

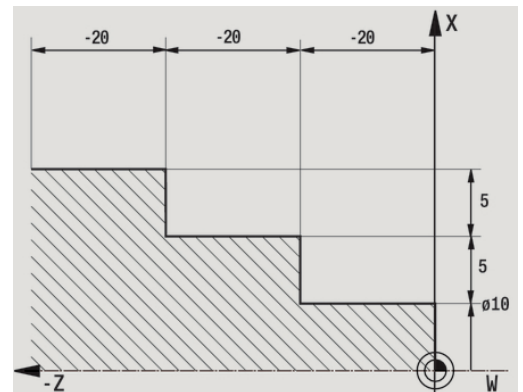

## Polarkoordinaten


Positionsangaben auf der Stirn- oder Mantelfläche können Sie entweder in kartesischen Koordinaten oder Polarkoordinaten eingeben.

Bei einer Vermessung mit Polarkoordinaten ist eine Position auf dem Werkstück mit einer Durchmesser- und Winkelangabe eindeutig festgelegt.

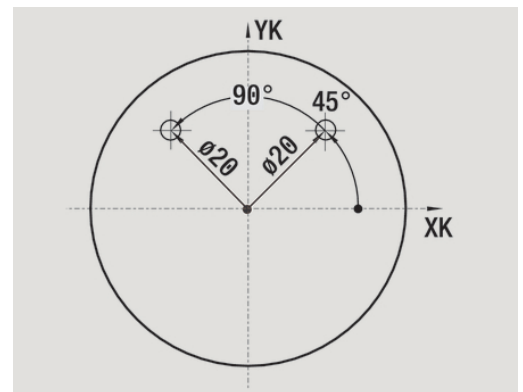


## Maschinen-Nullpunkt

Der Schnittpunkt der X- und Z-Achse wird **Maschinen-Nullpunkt** genannt. In einer Drehmaschine ist das in der Regel der Schnittpunkt der Spindelachse und der Spindelfläche. Der Kennbuchstabe ist **M**.

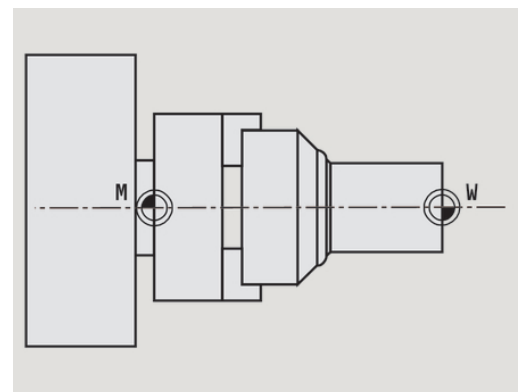

## Werkstück-Nullpunkt

Für die Bearbeitung eines Werkstücks ist es einfacher, den Bezugspunkt so auf das Werkstück zu legen, wie die Werkstückzeichnung bemaßt ist (Maßursprung). Dieser Punkt wird Werkstück-Nullpunkt genannt. Der Kennbuchstabe ist **W**.

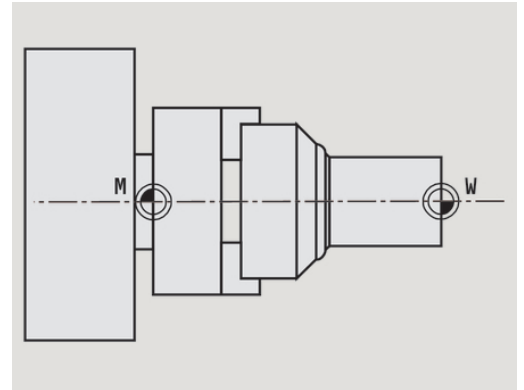

## Maßeinheiten

Sie programmieren die Steuerung entweder **metrisch** oder in **inch**. Für Eingaben und Anzeigen gelten die in der Tabelle aufgeführten Maßeinheiten.


Maße	metrisch	inch
Koordinaten	mm	inch
Längen	mm	inch
Winkel	Grad	Grad
Drehzahl	U/min	U/min
Schnittgeschwindigkeit	m/min	ft/min
Umdrehungsvorschub	mm/U	inch/U
Vorschub pro Minute	mm/min	inch/min
Beschleunigung	m/s <sup>2</sup>	ft/s <sup>2</sup>

## 1.8 Werkzeugmaße

Die Steuerung benötigt für die Achspositionierung, für die Berechnung der Schneidenradiuskompensation, zur Errechnung der Schnittaufteilung bei Zyklen usw. Angaben zu den Werkzeugen.

### Werkzeuglängenmaße

Alle programmierten und angezeigten Positionswerte beziehen sich auf den Abstand Werkzeugspitze – Werkstück-Nullpunkt. Systemintern ist aber nur die absolute Position des Werkzeugträgers (Schlittens) bekannt. Zur Ermittlung und Anzeige der Werkzeugspitzenposition benötigt die Steuerung die Maße **XL** und **ZL**.

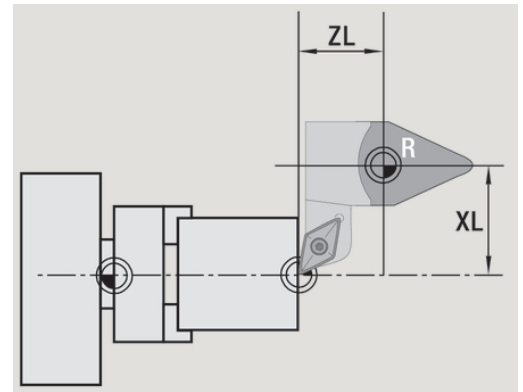

### Werkzeugkorrekturen

Die Werkzeugschneide verschleißt während der Zerspanung. Um diesen Verschleiß auszugleichen, führt die Steuerung Korrekturmaße. Die Verwaltung der Korrekturwerte erfolgt unabhängig von den Längenmaßen. Das System addiert diese Werte zu den Längenmaßen.



## Schneidenradiuskompensation (SRK)



Drehwerkzeuge besitzen an der Werkzeugspitze einen Radius. Dadurch ergeben sich bei der Bearbeitung von Kegeln, Fasen und Radien Ungenauigkeiten, die die Steuerung durch die Schneidenradiuskompensation ausgleicht.

Programmierte Verfahrenwege beziehen sich auf die theoretische Schneidenspitze **S**. Bei nicht achsparallelen Konturen treten dadurch Ungenauigkeiten auf.

Die SRK errechnet einen neuen Verfahrenweg, die **Äquidistante**, um diesen Fehler zu kompensieren.


Die Steuerung berechnet die SRK bei der Zyklenprogrammierung. Im Rahmen der smart.Turn- und DIN-Programmierung wird bei Abspannzyklen ebenfalls die SRK berücksichtigt. Bei der DIN-Programmierung mit Einzelwegen können Sie zusätzlich die SRK einschalten und ausschalten.

Wenn Restmaterial stehen bleibt, gibt die Steuerung eine Warnung aus. Mit dem Maschinenparameter 201000 können Sie die Warnung unterdrücken.

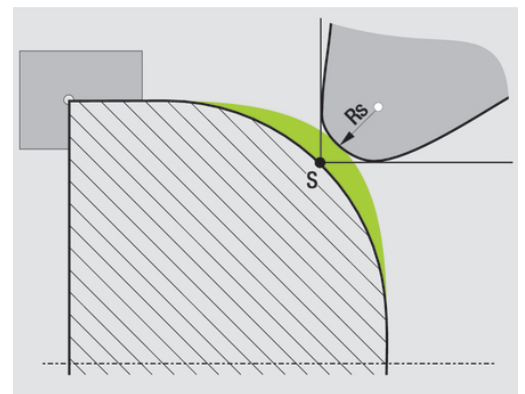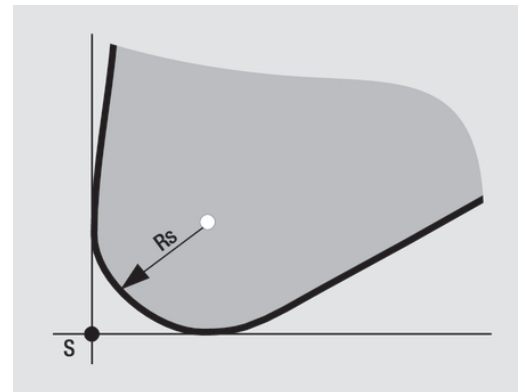

## Fräserradiuskompensation (FRK)

Bei der Fräsbearbeitung ist der Außendurchmesser des Fräasers maßgebend für die Erstellung der Kontur. Ohne FRK ist der Fräsermittelpunkt der Bezugspunkt. Die FRK errechnet einen neuen Verfahrenweg, die **Äquidistante**, um diesen Fehler zu kompensieren.

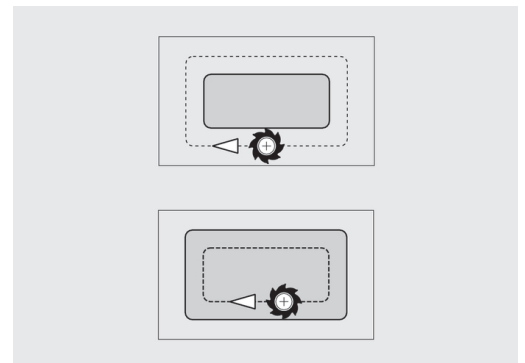



# 2

**Hinweise zur  
Bedienung**

## 2.1 Allgemeine Bedienhinweise

### Bedienen

- Wählen Sie die gewünschte Betriebsart mit der entsprechenden Betriebsartentaste
- Innerhalb der Betriebsart wechseln Sie den Modus über die Softkeys
- Mit dem Zahlenblock wählen Sie die Funktion innerhalb der Menüs
- Dialoge können aus mehreren Seiten bestehen
- Dialoge können außer über die Softkeys mit **INS** positiv oder mit **ESC** negativ abgeschlossen werden
- Änderungen, die in Listen vorgenommen werden, sind direkt wirksam  
Diese Änderungen bleiben auch erhalten, wenn die Liste mit **ESC** oder **Abbruch** geschlossen wird.

### Einrichten

- Alle Einrichtfunktionen finden Sie in der Betriebsart **Maschine** im **Manuellen Mode**
- Über die Menüpunkte **Einrichten** und **T, S, F setzen** werden alle vorbereitenden Arbeiten durchgeführt

## Programmieren in der Betriebsart Einlernen



 
- ▶ Betriebsart **Maschine** wählen




- ▶ Unterbetriebsart **Einlernen** wählen



- ▶ Softkey **Programm Liste** drücken




- ▶ Neues Zyklusprogramm öffnen

 


- ▶ Softkey **Zyklus zufügen** zum Aktivieren des Zyklusmenüs drücken


 
- ▶ Bearbeitung auswählen und spezifizieren




- ▶ Softkey **Eingabe fertig** drücken

 

  - ▶ Simulation starten und Ablauf prüfen
- ▶ Ggf. Grafikoptionen wählen



 - ▶ **NC-Start** zum Starten der Bearbeitung drücken



- ▶ Zyklus nach erfolgter Bearbeitung speichern

- ▶ Schritte für jede neue Bearbeitung wiederholen

## Programmieren in der Betriebsart smart.Turn

- Komfortable Programmierung mit **Units»** in einem strukturierten NC-Programm
- Mit DIN-Funktionen kombinierbar
- Konturdefinitionen grafisch möglich
- Rohteilnachführung bei Verwendung eines Rohteils
- Konvertierung von Zyklusprogrammen nach smart.Turn-Programmen gleicher Funktionalität

## 2.2 Steuerungsbildschirm


Die Steuerung stellt die anzuzeigenden Informationen in Fenstern dar. Einige Fenster erscheinen nur bei Bedarf, z. B. während einer Dateneingabe.

Zusätzlich befinden sich die **Betriebsartenzeile**, die **Softkey-Anzeige** und die **PLC-Softkey-Anzeige** auf dem Bildschirm. Die Felder der Softkey-Anzeige korrespondieren mit den unterhalb des Bildschirms angebrachten Softkeys.



Wenn Sie eine Steuerung mit Touch-Bedienung verwenden, können Sie einige Tastendrucke durch Gesten ersetzen.

**Weitere Informationen:** "Touchscreen bedienen", Seite 87

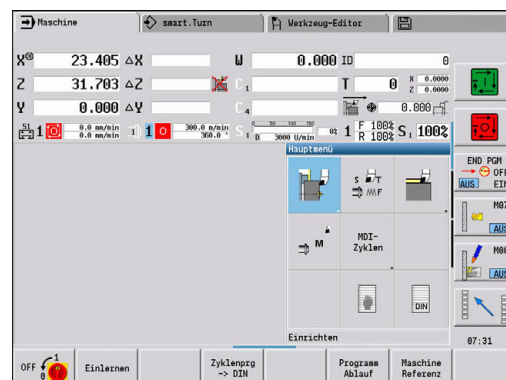

### Betriebsartenzeile


In der Betriebsartenzeile (am oberen Bildschirmrand) werden die Reiter der vier Betriebsarten sowie die aktiven Unterbetriebsarten angezeigt.

### Maschinenanzeige

Das Maschinenanzeigefeld (unterhalb der Betriebsartenzeile) ist konfigurierbar. Hier werden alle wichtigen Informationen über Achspositionen, Vorschübe, Drehzahlen und Werkzeuge angezeigt.

### Weitere verwendete Fenster

- **Listen- und Programmfenster:** Anzeige von Programm-, Werkzeug-, Parameterlisten usw.  
Sie **navigieren** innerhalb der Liste mit den Cursor-Tasten und wählen die zu bearbeitenden Listenelemente aus.
- **Menüfenster:** Anzeige der Menüsymbole  
Dieses Fenster ist nur in der Unterbetriebsart **Einlernen** und der Betriebsart **Maschine** auf dem Bildschirm
- **Eingabefenster oder Dialogfenster:** zur Eingabe der Parameter eines Zyklus, eines ICP-Elements, eines DIN-Befehls usw.  
Bestehende Daten sichten, löschen oder ändern Sie im Dialogfenster.
- **Hilfebild:** das Hilfebild erläutert die Dateneingaben (Zyklusparameter, Werkzeugdaten, usw.)  
Mit der **Dreipfeiltaste** (am linken Bildschirmrand) wechseln Sie zwischen Hilfebildern für die Außen- oder Innenbearbeitung (nur Zyklusprogrammierung).
- **Simulationsfenster:** grafische Darstellung der Konturabschnitte und Simulation der Werkzeugbewegungen  
Mit der Simulation prüfen Sie Zyklen, Zyklusprogramme und DIN-Programme.
- **ICP-Konturdarstellung:** Anzeige der Kontur während der ICP-Programmierung
- **DIN-Editierfenster:** Anzeige des DIN-Programms während der DIN-Programmierung
- **Fehlerfenster:** Anzeige der aufgetretenen Fehler und Warnungen

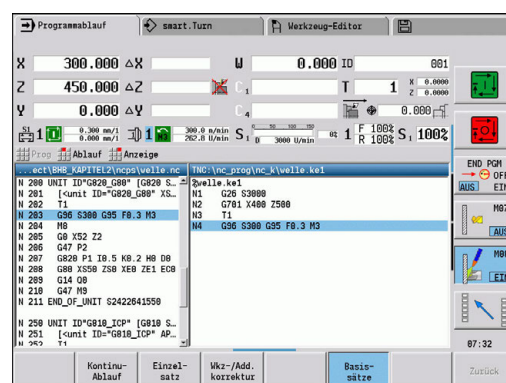

## 2.3 Bedienung, Dateneingaben


### Betriebsarten

Die aktive Betriebsart ist durch Hervorhebung des Betriebsartenreiters gekennzeichnet. Die Steuerung unterscheidet die Betriebsarten:

- **Maschine** – mit den Unterbetriebsarten:
  - Einlernen
  - Programmablauf
  - ICP-Editor
  - Referenz
  - Simulation
- **smart.Turn** – mit den Unterbetriebsarten:
  - ICP-Editor
  - Automatische Arbeitsplangenerierung **AAG**
  - Simulation
- **Werkzeug-Editor** – mit den Unterbetriebsarten:
  - Technologie Editor
- **Organisation** – mit den Unterbetriebsarten:
  - Maschinen-Par. Einspeichern
  - Transfer

Sie wechseln die Betriebsart mit den Betriebsartentasten. Die angewählte Unterbetriebsart und die aktuelle Menüposition bleiben beim Betriebsartenwechsel erhalten.

Wenn Sie die Betriebsartentaste in einer Unterbetriebsart drücken, wechselt die Steuerung in die Hauptebene dieser Betriebsart zurück.

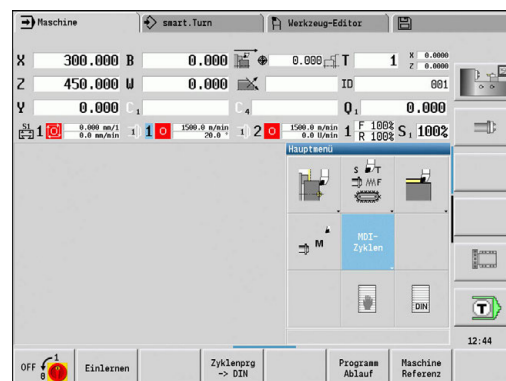

In bestimmten Situationen ist ein Betriebsartenwechsel nicht möglich, z. B. während des Editiervorgangs eines Werkzeugs in die Betriebsart **Werkzeug-Editor**.

Vor dem Umschalten der Betriebsart müssen Sie in solchen Fällen den Editiervorgang oder den Dialog beenden.

## Menüauswahl


Die Zifferntasten verwenden Sie sowohl für die Menüauswahl als auch für die Dateneingabe. Die Darstellung ist abhängig von der Betriebsart:

- Beim Einrichten, in der Unterbetriebsart **Einlernen**, usw. werden die Funktionen in einem 9er-Feld, dem **Menüfenster**, dargestellt  
Die Fußzeile zeigt die Bedeutung des angewählten Menüpunkts an.
- In anderen Betriebsarten wird das Symbol des 9er-Feldes mit einer markierten Position der Funktion vorangestellt

Drücken Sie entweder die korrespondierende Zifferntaste oder wählen das Symbol mit den Cursor-Tasten an und drücken die Taste **ENT**.

## Softkeys

- Bei einigen Systemfunktionen ist die Softkey-Anwahl mehrstufig
- Bestimmte Softkeys wirken wie **Kippschalter**  
Der Modus ist eingeschaltet, wenn das entsprechende Feld **aktiv** geschaltet ist (farbiger Hintergrund). Die Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.
- Funktionen wie **Übernahme Position** ersetzen eine manuelle Werteeingabe  
Die Daten werden in die betreffenden Eingabefelder geschrieben.
- Dateneingaben werden erst bei Betätigung des Softkeys **Speichern** oder **Eingabe fertig** abgeschlossen
- Mit dem Softkey **Zurück** schalten Sie eine Bedienstufe zurück

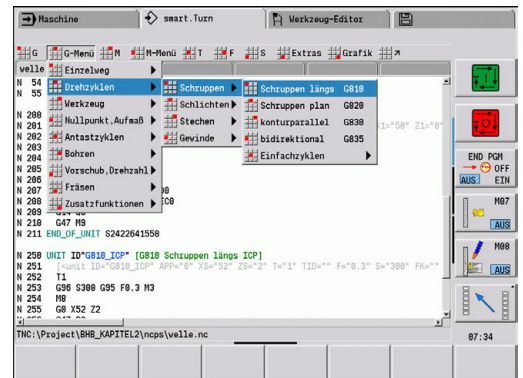



## Dateneingaben

Eingabefenster beinhalten mehrere **Eingabefelder**. Mit den Tasten **Pfeil auf** und **Pfeil ab** positionieren Sie den Cursor auf das Eingabefeld. In der Fußzeile des Fensters oder direkt vor dem Eingabefeld zeigt die Steuerung die Bedeutung des angewählten Felds an.

Stellen Sie den Cursor auf das gewünschte Eingabefeld, um Daten einzugeben. Vorhandene Daten werden überschrieben. Mit den Tasten **Pfeil links** und **Pfeil rechts** bewegen Sie den Cursor auf die gewünschte Position **innerhalb** des Eingabefelds, um bestehende Zeichen zu löschen oder Zeichen zu ergänzen.

Sie schließen die Dateneingabe eines Eingabefelds mit den Tasten **Pfeil auf** und **Pfeil ab** oder mit der Taste **ENT** ab.

Wenn die Zahl der Eingabefelder die Kapazität eines Fensters übersteigt, wird ein zweites Eingabefenster genutzt. Dies erkennen Sie anhand des Symbols in der Fußzeile des Eingabefensters. Mit den Tasten **Seite vor/Seite zurück** wechseln Sie zwischen den Eingabefenstern.



Durch Drücken von **OK**, **Eingabe fertig** oder **Speichern** werden eingegebene oder geänderte Daten übernommen. Der Softkey **Zurück** oder **Abbrechen** verwirft Eingaben oder Änderungen.

TCP-Zerspanen längs			
X	23.405	Z	31.7025
FK	Hueelse		
P	5	H	0: mit je▼
I		K	
E		O	0: Nein ▼
SX		SZ	-27
G47	2		
T	1	G14	0: simult▼
ID	001		
S	200	F	0.35
Startpunkt [mm]			1/2

## smart.Turn-Dialoge

Der Unit-Dialog ist in Formulare und die Formulare wiederum in Gruppen unterteilt. Die Formulare sind durch Reiter gekennzeichnet und die Gruppen sind mit feinen Strichen eingerahmt. Zwischen den Formularen und Gruppen navigieren Sie mit den smart.Turn-Tasten.

### smart.Turn-Tasten



Zum nächsten Formular wechseln



Zur nächsten oder vorherigen Gruppe wechseln

G820 Schruppen plan direkt			
Übers.	Tool	Kontur	Zyklus
Anfah...	XS	52	Anfah... ZS
			2
Identnummer	TID		
	5		
Vorschub	F	0.3	
Schnittgeschwindigkeit	S	300	
Anfangspunkt Kontur	X	1	
		50	
Anfangspunkt Kontur	Z	1	
		0	
Endpunkt Kontur	X	2	
		0	
Endpunkt Kontur	Z	2	
		1	
maximale Zustellung	P	2	
Aufmaß X	I	0.500	
Aufmaß Z	K	0.200	
Anfahrposition X [mm]			1/7

## Listenoperationen

Zyklusprogramme, DIN-Programme, Werkzeuglisten, usw. werden in Listenform dargestellt. Sie navigieren mit den Cursor-Tasten innerhalb der Liste, um die Daten zu sichten oder Elemente für Operationen wie löschen, kopieren, ändern, usw. auszuwählen.


## Alphatastatur

Buchstaben und Sonderzeichen geben Sie mit der Bildschirmtastatur oder (wenn vorhanden) mit einer über den USB-Anschluss verbundenen PC-Tastatur ein.

### Text mit der Bildschirmtastatur eingeben

- ▶ Softkey **AlphaTastatur** oder die Taste **GOTO** zur Texteingabe drücken
- ▶ Die Steuerung öffnet das Fenster **Text Eingabe**.
- ▶ Gewünschten Buchstaben oder Sonderzeichen durch mehrmaliges Drücken der Zifferntaste eingeben
- ▶ Ggf. mit dem Softkey **abc/ABC** zwischen der Groß- und Kleinschreibung wechseln
- ▶ Auf die Übernahme des angewählten Zeichens in das Eingabefeld warten
- ▶ Danach das nächste Zeichen eingeben
- ▶ Mit dem Softkey **OK** den Text in das geöffnete Dialogfeld übernehmen

Um einzelne Zeichen zu löschen, müssen Sie den Softkey **BACKSPACE** drücken.

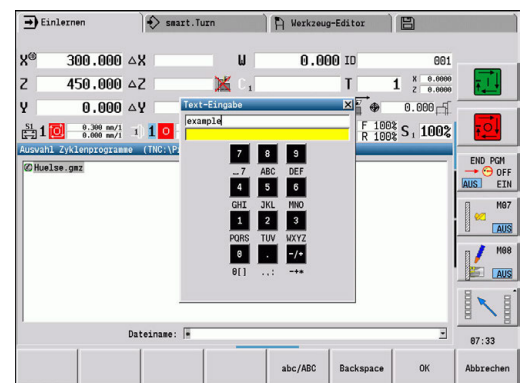

## 2.4 Taschenrechner

### Funktionen des Taschenrechners

Der Taschenrechner ist nur bei geöffneten Dialogen in der Zyklen- oder smart.Turn-Programmierung anwählbar.


Sie können den Taschenrechner in folgenden drei **Ansichten** nutzen:

- Wissenschaftlich
- Standard
- Formel-Editor: Hier können Sie mehrere Berechnungen direkt nacheinander eingeben (Beispiel:  $17 * 3 + 5 / 9$ )



Der Taschenrechner bleibt auch nach einem Wechsel der Betriebsart aktiv. Drücken Sie den Softkey **ENDE**, um den Taschenrechner zu schließen.

Sie können den Zahlenwert aus einem aktiven Eingabefeld mit dem Softkey **AKTUELLEN WERT HOLEN** in den Taschenrechner übernehmen. Mit dem Softkey **WERT ÜBERNEHMEN** können Sie den aktuellen Wert aus dem Taschenrechner in das aktive Eingabefeld übernehmen.

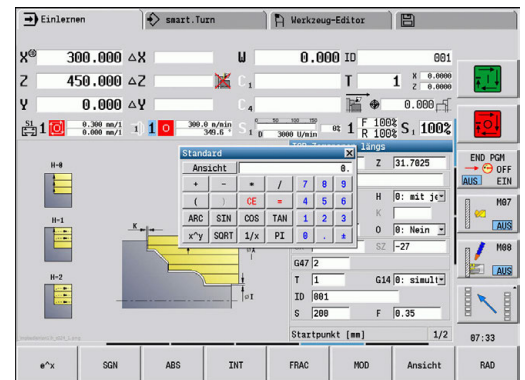

## Taschenrechner verwenden



- ▶ Mit den Pfeiltasten das Eingabefeld wählen



- ▶ Mit der Taste **CALC** den Taschenrechner aktivieren oder deaktivieren



- ▶ Softkey-Menü umschalten, bis die gewünschte Funktion eingeblendet ist

Berechnung durchführen:





- ▶ Softkey **WERT ÜBERNEHMEN** drücken
- ▶ Die Steuerung übernimmt den Wert ins aktive Eingabefeld und schließt den Taschenrechner.

Ansicht des Taschenrechners umschalten:



- ▶ Softkey **Ansicht** so lange drücken, bis die gewünschte Ansicht eingestellt ist

Rechenfunktion	Kurzbehl oder Softkey
Addieren	+
Subtrahieren	-
Multiplizieren	*
Dividieren	/
Klammerrechnung	()
Arcus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangens	TAN
Werte potenzieren	x <sup>y</sup>
Quadratwurzel ziehen	SQRT
Umkehrfunktion	1/x
PI (3,14159265359)	PI
Wert zum Zwischenspeicher addieren	M+
Wert zwischenspeichern	MS
Zwischenspeicher aufrufen	MR
Zwischenspeicher löschen	MC
Logarithmus Naturalis	LN
Logarithmus	LOG
Exponentialfunktion	e <sup>x</sup>
Vorzeichen prüfen	SGN
Absolutwert bilden	ABS
Nachkommastellen abschneiden	INT

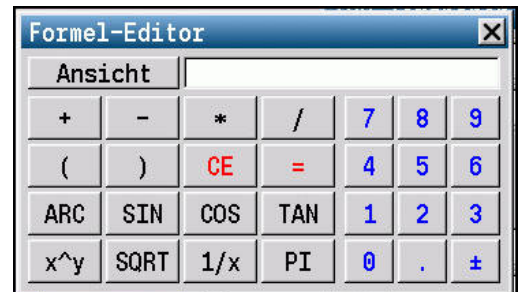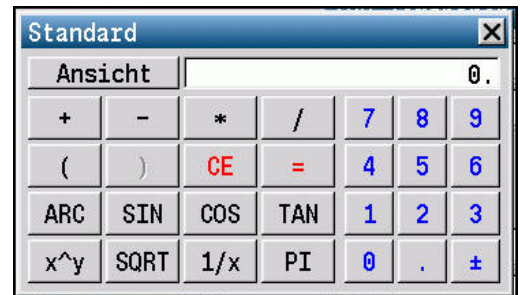

Rechenfunktion	Kurzbefehl oder Softkey
Vorkommastellen abschneiden	<b>FRAC</b>
Modulwert	<b>MOD</b>
Ansicht wählen	<b>Ansicht</b>
Wert löschen	<b>DEL</b>
Maßeinheit	<b>MM</b> oder <b>INCH</b>
Darstellung von Winkelwerten	<b>DEG</b> (Grad) oder <b>RAD</b> (Bogenmaß)
Darstellungsart des Zahlenwerts	<b>DEC</b> (dezimal) oder <b>HEX</b> (hexadezimal)



Die Rechenfunktion Arcus hat nur in Verbindung mit **SIN**, **COS** oder **TAN** eine Funktion.

Die Umkehrfunktion schreibt der Taschenrechner als **ASIN**, **ACOS** oder **ATAN**.

## Position des Taschenrechners einstellen


Sie verschieben die Position des Taschenrechners wie folgt:



► Taschenrechner mit den Pfeiltasten verschieben



Sie können den Taschenrechner auch mit einer angeschlossenen Maus verschieben.

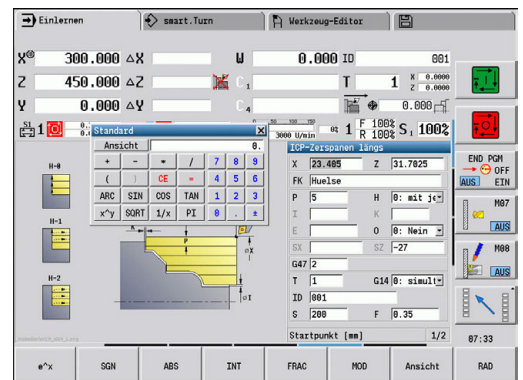

## 2.5 Programmtypen

Die Steuerung kennt folgende Programme und Konturen:

- **Einlernprogramme** (Zyklusprogramme) werden in der Unterbetriebsart **Einlernen** verwendet
- **smart.Turn-** und **DIN-Hauptprogramme** werden in der Betriebsart **smart.Turn** geschrieben
- **DIN-Unterprogramme** werden in der Betriebsart **smart.Turn** geschrieben und in Zyklusprogrammen und smart.Turn-Hauptprogrammen verwendet
- **ICP-Konturen** werden während der Unterbetriebsart **Einlernen** oder in der Betriebsart **Maschine** erzeugt  
Die Endung der Datei ist abhängig von der beschriebenen Kontur.

In der Betriebsart **smart.Turn** werden die Konturen direkt im Hauptprogramm abgelegt.

Programmtyp	Ordner	Endung
Einlernprogramme (Zyklusprogramme)	nc_prog\gtz	*.gmz
smart.Turn- und DIN- Hauptprogramme	nc_prog\ncps	*.nc
DIN-Unterprogramme	nc_prog\ncps	*.ncs
ICP-Konturen	nc_prog\gti	
■ Drehkonturen		■ *.gmi
■ Rohteilkonturen		■ *.gmr
■ Stirnflächenkonturen		■ *.gms
■ Mantelflächenkonturen		■ *.gmm


## 2.6 Fehlermeldungen

### Fehler anzeigen

Die Steuerung zeigt in folgenden Fällen Fehler an:

- falsche Eingaben
- logische Fehler im Programm
- nicht ausführbare Konturelemente

Ein aufgetretener Fehler wird in der Kopfzeile in roter Schrift angezeigt. Dabei werden lange und mehrzeilige Fehlermeldungen verkürzt dargestellt. Tritt ein Fehler in einer Hintergrundbetriebsart auf, wird das mit dem Fehlersymbol im Betriebsartenreiter angezeigt. Die vollständige Information zu allen anstehenden Fehlern erhalten Sie im Fehlerfenster.

 Die Steuerung verwendet für verschiedene Fehlerklassen unterschiedliche Farben:

 
- rot für Fehler
- gelb für Warnungen
- grün für Hinweise
- blau für Informationen

Sollte ausnahmsweise ein **Fehler in der Datenverarbeitung** auftreten, öffnet die Steuerung automatisch das Fehlerfenster. Einen solchen Fehler können Sie nicht beheben. Beenden Sie das System und starten die Steuerung erneut.


 
Die Fehlermeldung in der Kopfzeile wird so lange angezeigt, bis sie gelöscht oder durch einen Fehler höherer Priorität ersetzt wird.

Eine Fehlermeldung, die die Satznummer eines NC-Programms enthält, wurde durch diesen Satz oder einen vorhergegangenen verursacht.

### Fehlerfenster öffnen

-  ▶ Taste **ERR** drücken
- > Die Steuerung öffnet das Fehlerfenster und zeigt alle aufgelaufenen Fehlermeldungen vollständig an.





### Fehlerfenster schließen


-  ▶ Softkey **ENDE** drücken
-  ▶ Taste **ERR** drücken
- > Die Steuerung schließt das Fehlerfenster.

## Ausführliche Fehlermeldungen

Die Steuerung zeigt Möglichkeiten für die Ursache des Fehlers und Möglichkeiten zum Beheben des Fehlers.





Informationen zur Fehlerursache und Fehlerbehebung:

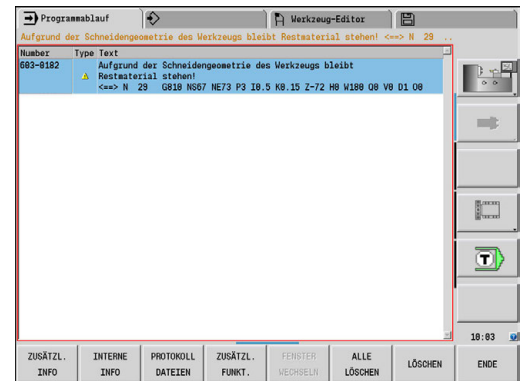-  ▶ Fehlerfenster öffnen
-  ▶ Cursor auf die Fehlermeldung positionieren
-  ▶ Softkey **ZUSÄTZL. INFO** drücken
  - Die Steuerung öffnet ein Fenster mit Informationen zur Fehlerursache und Fehlerbehebung.
-  ▶ Softkey **ZUSÄTZL. INFO** erneut drücken, um die Informationen zu schließen



## Softkey INTERNE INFO

 Der Softkey **INTERNE INFO** liefert Informationen zur Fehlermeldung, die ausschließlich im Servicefall von Bedeutung sind.

-  ▶ Fehlerfenster öffnen
-  ▶ Cursor auf die Fehlermeldung positionieren
-  ▶ Softkey **INTERNE INFO** drücken
  - Die Steuerung öffnet ein Fenster mit Informationen zur Fehlerursache und Fehlerbehebung.
-  ▶ Softkey **INTERNE INFO** erneut drücken, um die Informationen zu schließen



## Fehler löschen

Fehler außerhalb des Fehlerfensters löschen:



- ▶ Fehlerfenster öffnen



- ▶ Taste **CE** drücken, um die in der Kopfzeile angezeigten Fehler oder Hinweise zu löschen



In einigen Betriebsarten (Beispiel: **Werkzeug-Editor**) können Sie die Taste **CE** nicht zum Löschen der Fehler verwenden, da die Taste für andere Funktionen eingesetzt wird

Mehrere Fehler löschen:



- ▶ Fehlerfenster öffnen



- ▶ Cursor auf die Fehlermeldung positionieren
- ▶ Softkey **LÖSCHEN** drücken, um einen einzelnen Fehler zu löschen








- ▶ Softkey **ALLE LÖSCHEN** drücken, um alle Fehler zu löschen



Wenn bei einem Fehler die Fehlerursache nicht behoben ist, dann kann er nicht gelöscht werden. In diesem Fall bleibt die Fehlermeldung erhalten.

## Fehlerprotokoll

 



Die Steuerung speichert aufgetretene Fehler und wichtige Ereignisse (z. B. Systemstart) in einem Fehler Protokoll. Die Kapazität der Fehler Protokolle ist begrenzt. Ist das Protokoll voll, wird auf das Nächste umgeschaltet, usw. Ist auch das letzte Protokoll voll, wird das erste Protokoll gelöscht und neu beschrieben, usw. Schalten Sie bei Bedarf das Protokoll um, um die Historie einzusehen. Es stehen fünf Protokolle zur Verfügung.

-  ▶ Fehlerfenster öffnen
-  ▶ Softkey **PROTOKOLL DATEIEN** drücken
-  ▶ Protokoll öffnen
-  ▶ Bei Bedarf vorheriges Protokoll einstellen
-  ▶ Bei Bedarf aktuelles Protokoll einstellen

Der älteste Eintrag im Protokoll steht am Anfang und der jüngste Eintrag am Ende der Datei.

## Tastenprotokoll

Die Steuerung speichert Tasten Eingaben und wichtige Ereignisse (z. B. Systemstart) im Tastenprotokoll. Die Kapazität der Tasten Protokolle ist begrenzt. Ist das Protokoll voll, wird auf das Nächste umgeschaltet, usw. Ist auch das letzte Protokoll voll, wird das erste Protokoll gelöscht und neu beschrieben, usw. Schalten Sie bei Bedarf das Protokoll um, um die Historie einzusehen. Es stehen zehn Protokolle zur Verfügung.

-  ▶ Fehlerfenster öffnen
-  ▶ Softkey **PROTOKOLL DATEIEN** drücken
-  ▶ Protokoll öffnen
-  ▶ Bei Bedarf vorheriges Protokoll einstellen
-  ▶ Bei Bedarf aktuelles Protokoll einstellen

Die Steuerung speichert jede im Bedienablauf gedrückte Taste des Bedienfelds im Tasten Protokoll. Der älteste Eintrag im Protokoll steht am Anfang und der jüngste Eintrag am Ende der Datei.

## Service-dateien speichern

Bei Bedarf können Sie die **aktuelle Situation** der Steuerung speichern und dem Service-Techniker zur Auswertung zur Verfügung stellen. Dabei wird eine Gruppe Service-dateien gespeichert, die Auskunft über die aktuelle Situation der Maschine und die Bearbeitung geben.

**Weitere Informationen:** "Service-Dateien erstellen", Seite 675

Die Informationen werden in einem Service-dateien-Datensatz als Zip-Datei zusammengefasst: **TNC:\SERVICEx.zip**

Das **x** bezeichnet eine fortlaufende Nummer, die Steuerung erzeugt die Service-datei immer mit der Nummer **1** alle bereits vorhandenen werden umbenannt auf die Nummern **2 – 5**. Eine bereits vorhandene Datei mit der Nummer **5** wird gelöscht.

Service Dateien speichern:



- ▶ Fehlerfenster öffnen



- ▶ Softkey **PROTOKOLL DATEIEN** drücken



- ▶ Softkey **SERVICEDATEIEN SPEICHERN** drücken

## 2.7 Kontextsensitives Hilfesystem TURNguide

### Anwendung



Bevor Sie den TURNguide nutzen können, müssen Sie die Hilfedateien von der HEIDENHAIN-Homepage downloaden.

**Weitere Informationen:** "Aktuelle Hilfedateien downloaden", Seite 84

Das kontextsensitive Hilfesystem **TURNguide** enthält die Benutzerdokumentation im HTML-Format. Der Aufruf des TURNguide erfolgt über die Taste **Info**, wobei die Steuerung teilweise situationsabhängig die zugehörige Information direkt anzeigt (kontextsensitiver Aufruf). Auch wenn Sie in einen Zyklus editieren und die Taste **Info** drücken, gelangen Sie in der Regel genau an die Stelle in der Dokumentation, an der die entsprechende Funktion beschrieben ist.



Die Steuerung versucht den TURNguide in der Sprache zu starten, die Sie als Dialogsprache an Ihrer Steuerung eingestellt haben. Wenn die Dateien dieser Dialogsprache an Ihrer Steuerung noch nicht zur Verfügung stehen, dann öffnet die Steuerung die englische Version.


Folgende Benutzerdokumentationen sind im TURNguide verfügbar:

- Benutzerhandbuch (**BHBoperating.chm**)
- smart.Turn- und DIN-Programmierung (**BHBsmartturn.chm**)
- Liste aller NC-Fehlermeldungen (**errors.chm**)

Zusätzlich ist noch die Buchdatei **main.chm** verfügbar, in der alle vorhandenen CHM-Dateien zusammengefasst dargestellt sind.



Optional kann Ihr Maschinenhersteller noch maschinenspezifische Dokumentationen in den TURNguide einbetten. Diese Dokumente erscheinen dann als separates Buch in der Datei **main.chm**.

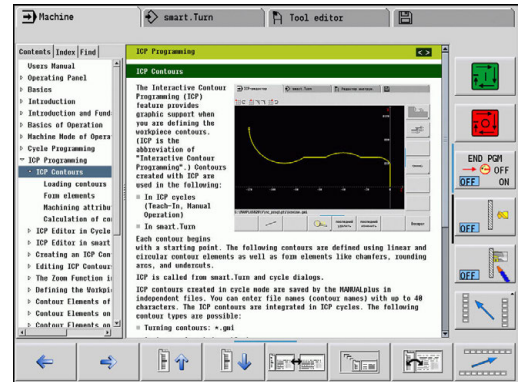

## Arbeiten mit dem TURNguide

### TURNguide aufrufen


Um den TURNguide zu starten, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- ▶ Taste **Info** drücken, wenn die Steuerung nicht gerade eine Fehlermeldung anzeigt
- ▶ Mausklick auf Softkeys, wenn Sie zuvor das rechts unten im Bildschirm eingeblendete Hilfesymbol angeklickt haben



Wenn eine oder mehrere Fehlermeldungen anstehen, dann blendet die Steuerung die direkte Hilfe zu den Fehlermeldungen ein. Um den TURNguide starten zu können, müssen Sie zunächst alle Fehlermeldungen quittieren.

Die Steuerung startet beim Aufruf des Hilfesystems auf dem Programmierplatz den systeminternen definierten Standardbrowser (in der Regel den Internet Explorer), ansonsten einen von HEIDENHAIN angepassten Browser.

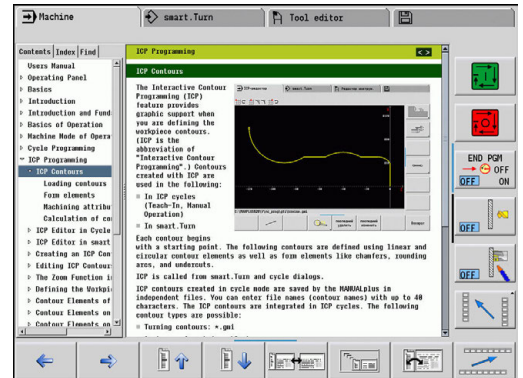

Zu vielen Softkeys steht ein kontextsensitiver Aufruf zur Verfügung, über den Sie direkt zur Funktionsbeschreibung des jeweiligen Softkeys gelangen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur über Mausbedienung zur Verfügung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Softkey-Leiste wählen, in der der gewünschte Softkey angezeigt wird
- ▶ Mit der Maus auf das Hilfesymbol klicken, das die Steuerung direkt rechts über der Softkey-Leiste anzeigt
- ▶ Der Cursor ändert sich zum Fragezeichen.
- ▶ Mit dem Fragezeichen auf den Softkey klicken, dessen Funktion Sie erklärt haben wollen
- ▶ Die Steuerung öffnet den TURNguide.
- ▶ Wenn für den von Ihnen gewählten Softkey keine Einsprungstelle existiert, dann öffnet die Steuerung die Buchdatei **main.chm**, von der aus Sie per Volltextsuche oder per Navigation manuell die gewünschte Erklärung suchen.

Auch wenn Sie gerade einen Zyklus editieren steht ein kontextsensitiver Aufruf zur Verfügung:

- ▶ Beliebigen Zyklus wählen



- ▶ Taste **Info** drücken
- ▶ Die Steuerung startet das Hilfesystem und zeigt die Beschreibung zur aktiven Funktion (gilt nicht für Zusatzfunktionen oder Zyklen, die von Ihrem Maschinenhersteller integriert wurden).

### Im TURNguide navigieren






 

Am einfachsten können Sie per Maus im TURNguide navigieren. Auf der linken Seite ist das Inhaltsverzeichnis sichtbar. Sie können durch Klick auf das nach rechts zeigende Dreieck die darunterliegenden Kapitel anzeigen lassen oder direkt durch Klick auf den jeweiligen Eintrag die entsprechende Seite anzeigen lassen. Die Bedienung ist identisch zur Bedienung des Windows Explorers.









Verlinkte Textstellen (Querverweise) sind blau und unterstrichen dargestellt. Ein Klick auf einen Link öffnet die entsprechende Seite.

Selbstverständlich können Sie den TURNguide auch per Tasten und Softkeys bedienen. Nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der entsprechenden Tastenfunktionen.



Nachfolgend beschriebene Tastenfunktionen stehen nur auf der Steuerung, nicht auf dem Programmierplatz zur Verfügung.

Bedienelement	Funktion
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Darunter oder darüberliegenden Eintrag wählen</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Seite nach unten oder nach oben verschieben, wenn Text oder Grafiken nicht vollständig angezeigt werden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Inhaltsverzeichnis aufklappen oder bei vollständig geöffnetem Inhaltsverzeichnis Sprung ins rechte Fenster</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Keine Funktion</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Inhaltsverzeichnis zuklappen</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Keine Funktion</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Gewählte Seite anzeigen</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Wenn Cursor auf einem Link steht, dann Sprung auf die verlinkte Seite</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Reiter umschalten zwischen Anzeige des Inhaltsverzeichnisses, Anzeige des Stichwortverzeichnisses und der Funktion Volltextsuche und Umschalten auf die rechte Bildschirmseite</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Sprung zurück ins linke Fenster</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv: Darunter oder darüberliegenden Eintrag wählen</li> <li>■ Textfenster rechts ist aktiv: Nächsten Link anspringen</li> </ul>

Bedienelement	Funktion
	Zuletzt angezeigte Seite wählen
	Vorwärts blättern, nachdem Sie mehrfach die Funktion <b>zuletzt angezeigte Seite wählen</b> verwendet haben
	Eine Seite zurück blättern
	Eine Seite nach vorne blättern
	Inhaltsverzeichnis anzeigen oder ausblenden
	Wechseln zwischen Vollbilddarstellung und reduzierter Darstellung. Bei reduzierter Darstellung sehen Sie noch einen Teil der Steuerungsoberfläche.
	Der Fokus wird intern auf die Steuerungsanwendung gewechselt, sodass Sie bei geöffnetem TURNguide die Steuerung bedienen können. Wenn die Vollbilddarstellung aktiv ist, dann reduziert die Steuerung vor dem Fokuswechsel automatisch die Fenstergröße.
	TURNguide beenden



## Stichwortverzeichnis

Die wichtigsten Stichwörter sind im Stichwortverzeichnis (Reiter Index) aufgeführt und können von Ihnen per Mausklick oder durch Selektieren per Cursor-Tasten direkt angewählt werden.

Die linke Seite ist aktiv:




- ▶ Reiter **Index** wählen
- ▶ Eingabefeld **Schlüsselwort** aktivieren
- ▶ Zu suchendes Wort eingeben
- ▶ Die Steuerung synchronisiert das Stichwortverzeichnis bezogen auf den eingegebenen Text, sodass Sie das Stichwort in der aufgeführten Liste schneller finden können.



- ▶ Alternativ per **Pfeiltaste** gewünschtes Stichwort hell hinterlegen



- ▶ Mit Taste **ENT** Informationen zum gewählten Stichwort öffnen

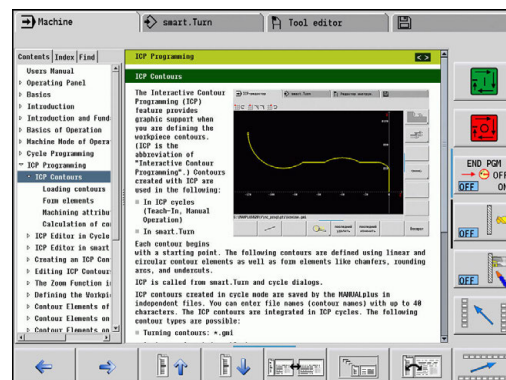

Das zu suchende Wort können Sie nur über eine per USB angeschlossene Tastatur eingeben.

## Volltextsuche

Im Reiter Suchen haben Sie die Möglichkeit, den kompletten TURNguide nach einem bestimmten Wort zu durchsuchen.

Die linke Seite ist aktiv:



- ▶ Reiter **Suchen** wählen
- ▶ Eingabefeld **Suchen:** aktivieren
- ▶ Zu suchendes Wort eingeben
- ▶ Taste **ENT** drücken
- ▶ Die Steuerung listet alle Fundstellen auf, die dieses Wort enthalten.



- ▶ Per Pfeiltaste gewünschte Stelle hell hinterlegen



- ▶ Mit Taste **ENT** die gewählte Fundstelle anzeigen



Das zu suchende Wort können Sie nur über eine per USB angeschlossene Tastatur eingeben.

Die Volltextsuche können Sie immer nur mit einem einzelnen Wort durchführen.

Wenn Sie die Funktion **Nur in Titeln suchen aktivieren** (per Mausklick oder durch Drücken der Tasten), durchsucht die Steuerung nicht den kompletten Text, sondern nur alle Überschriften.

## Aktuelle Hilfedateien downloaden

Die zu Ihrer Steuerungs-Software passenden Hilfedateien befinden sich auf der HEIDENHAIN-Homepage [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de).

Sie finden die Hilfedateien für die meisten Dialogsprachen unter:

- ▶ Dokumentation
- ▶ Benutzerdokumentation
- ▶ Produkt, z. B. MANUALplus 620 CNC PILOT 620/640
- ▶ NC-Softwareversion, z. B. 68894x-03
- ▶ Komprimierte CHM-Datei in der gewünschten Sprache herunterladen und extrahieren
- ▶ Die extrahierten CHM-Dateien auf die Steuerung in das Verzeichnis **TNC:\tncguide\de** und in das entsprechende Sprachunterverzeichnis übertragen



Wenn Sie die CHM-Dateien mit TNCremo zur Steuerung übertragen, müssen Sie in der Verbindungskonfiguration auf dem Formular Modus die dritte Option im Bereich Übertragung im Binärmodus wählen.

Sprache	Verzeichnis im TNCremo
Deutsch	TNC:\tncguide\de
Englisch	TNC:\tncguide\en
Tschechisch	TNC:\tncguide\cs
Französisch	TNC:\tncguide\fr
Italienisch	TNC:\tncguide\it
Spanisch	TNC:\tncguide\es
Portugiesisch	TNC:\tncguide\pt
Schwedisch	TNC:\tncguide\sv
Dänisch	TNC:\tncguide\da
Finnisch	TNC:\tncguide\fi
Niederländisch	TNC:\tncguide\nl
Polnisch	TNC:\tncguide\pl
Ungarisch	TNC:\tncguide\hu
Russisch	TNC:\tncguide\ru
Chinesisch (simplified)	TNC:\tncguide\zh
Chinesisch (traditional)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slowenisch	TNC:\tncguide\sl
Norwegisch	TNC:\tncguide\no
Slowakisch	TNC:\tncguide\sk
Koreanisch	TNC:\tncguide\kr
Türkisch	TNC:\tncguide\tr
Rumänisch	TNC:\tncguide\ro

## 2.8 Programmierplatz DataPilot

### Anwendung

Abgestimmt auf die Steuerungen **CNC PILOT 640** und **MANUALplus 620** lassen sich mit dem DataPilot CP 640 oder DataPilot MP 620 auf einem PC NC-Programme erstellen, vor der Bearbeitung testen, zur Steuerung übertragen und nach Produktionsabschluss archivieren.

Der **Einsatzbereich** des DataPilot liegt im maschinennahen Werkstattbereich, im Meisterbüro oder in der Arbeitsvorbereitung. Aufgrund seines Praxisbezugs und des umfangreichen Funktionsangebots ist der DataPilot auch hervorragend für die Ausbildung in Schule und Betrieb geeignet.

### Bedienung

Sie bedienen den DataPilot mit den Funktions- und Zifferntasten der PC-Tastatur.



Weitere Informationen zur Installation und Bedienung finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung des DataPilot.



# 3

**Touchscreen  
bedienen**

## 3.1 Bildschirm und Bedienung

### Touchscreen



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion muss vom Maschinenhersteller freigegeben und angepasst werden.

Der Touchscreen unterscheidet sich optisch durch einen schwarzen Rahmen und die fehlenden Softkey-Wahltasten.

#### 1 Kopfzeile

Bei eingeschalteter Steuerung zeigt der Bildschirm in der Kopfzeile die angewählten Betriebsarten. Durch Tippen auf eine Betriebsart in der Kopfzeile wird die Betriebsart gewechselt.


#### 2 Softkey-Leiste für den Maschinenhersteller

#### 3 Softkey-Leiste

Die Steuerung zeigt weitere Funktionen in einer Softkey-Leiste. Die aktive Softkey-Leiste wird als blauer Balken dargestellt.

#### 4 Bildschirm-Umschalttaste für die Hilfsbilder bei der Zyklenprogrammierung

#### 5 TURNguide aufrufen

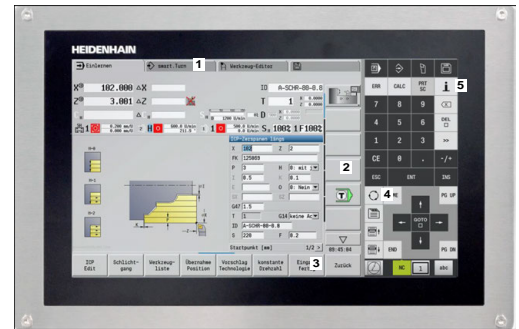



15,6"-Touchscreen

## Bedienfeld

### Allgemeine Bedienung

Folgende Tasten lassen sich z. B. durch Gesten komfortabel ersetzen:




Taste	Funktion	Geste
	Softkey-Leiste umschalten	Waagrecht über die Softkey-Leiste wischen
	Softkey-Wahltasten	Tippen auf die Funktion am Touchscreen

## 3.2 Gesten

### Übersicht der möglichen Gesten




Der Bildschirm der Steuerung ist Multi-Touch-fähig. Das bedeutet, er erkennt unterschiedliche Gesten, auch mit mehreren Fingern gleichzeitig.

Symbol	Geste	Bedeutung
	Tippen	Eine kurze Berührung des Bildschirms
	Doppelt tippen	Zweimalige kurze Berührung des Bildschirms
	Halten	Längere Berührung des Bildschirms
	Wischen	Fließende Bewegung über den Bildschirm
	Ziehen	Bewegung über den Bildschirm, bei dem der Startpunkt eindeutig definiert ist

Symbol	Geste	Bedeutung
	Ziehen mit zwei Fingern	Parallele Bewegung von zwei Fingern über den Bildschirm, bei dem der Startpunkt eindeutig definiert ist
	Aufziehen	Auseinanderbewegen von zwei Fingern
	Zuziehen	Zusammenbewegen von zwei Fingern

### Navigieren in Tabellen und NC-Programmen

Sie können in einem NC-Programm oder einer Tabelle wie folgt navigieren:

Symbol	Geste	Funktion
	Tippen	NC-Satz oder Tabellenzeile markieren Scrollen anhalten
	Doppelt tippen	Tabellenzelle aktiv setzen NC-Satz oder Unit editieren
	Wischen	Scrollen durch NC-Programm oder Tabelle









## Simulation bedienen

Die Steuerung bietet Touch-Bedienung bei folgenden Grafiken an:

- Programmiergrafik in der Betriebsart **smart.Turn**
- 3D-Darstellung in der Unterbetriebsart **Simulation**
- 2D-Darstellung in der Unterbetriebsart **Simulation**
- 2D-Darstellung in der Unterbetriebsart **ICP-Editor**



### Grafik drehen, zoomen, verschieben

Die Steuerung bietet folgende Gesten:

Symbol	Geste	Funktion
	Doppelt tippen	Grafik auf ursprüngliche Größe setzen
	Ziehen	Grafik drehen (nur 3D-Grafik)
	Ziehen	Bildausschnitt anpassen (nur 2D-Grafik, Lupenfunktion)
	Ziehen mit zwei Fingern	Parallele Bewegung von zwei Fingern über den Bildschirm, bei dem der Startpunkt eindeutig definiert ist
	Aufziehen	Grafik vergrößern
	Zuziehen	Grafik verkleinern

## HEROS-Menü bedienen

Sie können das HEROS-Menü wie folgt bedienen:

Symbol	Geste	Funktion
	Tippen	Anwendung wählen
	Halten	Anwendung öffnen

## 3.3 Funktionen in der Task-Leiste

### Touchscreen Configuration

Mit der Funktion **Touchscreen Configuration** können Sie Eigenschaften des Bildschirms einstellen.

#### Empfindlichkeit einstellen

Um die Empfindlichkeit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Taste **DIADUR** das HeROS-Menü öffnen
- ▶ Alternativ im Menü **Service** das **HEROS-Menü** wählen
- ▶ Menüpunkt **Touchscreen Configuration** wählen
- > Die Steuerung öffnet ein Überblendfenster.
- ▶ Empfindlichkeit wählen
- ▶ Mit **OK** bestätigen

#### Anzeige der Berührungspunkte

Um die Berührungspunkte anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Taste **DIADUR** das JH-Menü öffnen
- ▶ Alternativ im Menü **Service** das **HEROS-Menü** wählen
- ▶ Menüpunkt **Touchscreen Configuration** wählen
- > Die Steuerung öffnet ein Überblendfenster.
- ▶ Anzeige **Show Touch Points** wählen
  - **Disable Touchfingers** um Berührungspunkte auszublenden
  - **Enable Single Touchfinger** um den Berührungspunkt anzuzeigen
  - **Enable Full Touchfingers** um die Berührungspunkte aller beteiligten Finger anzuzeigen
- ▶ Mit **OK** bestätigen

### Touchscreen Cleaning

Mit der Funktion **Touchscreen Cleaning** können Sie den Bildschirm sperren, um ihn zu reinigen.

#### Reinigungsmodus aktivieren

Um den Reinigungsmodus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Taste **DIADUR** das HeROS-Menü öffnen
- ▶ Alternativ im Menü **Service** das **HEROS-Menü** wählen
- ▶ Menüpunkt **Touchscreen Cleaning** wählen
- > Die Steuerung sperrt den Bildschirm für 90 Sekunden.
- ▶ Bildschirm reinigen

Wenn Sie den Reinigungsmodus vorzeitig abbrechen wollen:

- ▶ Angezeigte Schieber gleichzeitig auseinander ziehen



# 4

**Betriebsart  
Maschine**

## 4.1 Betriebsart Maschine

Die Betriebsart **Maschine** beinhaltet Funktionen zum Einrichten, zum Bearbeiten von Werkstücken und zum Erstellen von Einlernprogrammen:

- **Maschine einrichten:** vorbereitende Arbeiten wie Achswerte setzen (Werkstück-Nullpunkt definieren), Werkzeuge vermessen oder Schutzzone setzen
- **Manueller Betrieb:** ein Werkstück manuell oder halb automatisch fertigen
- **Unterbetriebsart Einlernen:** ein neues Zyklenprogramm einlernen, ein bestehendes Programm ändern, Zyklen grafisch testen
- **Unterbetriebsart Programmablauf:** bestehende Zyklen- oder smart.Turn- Programme grafisch testen und für die Werkstückproduktion nutzen

Sie können, wie an einer konventionellen Drehmaschine, die Verfahrbewegungen der Achsen mit den Handrädern und Jog-Bedienelementen steuern und so das Werkstück fertigen. In der Regel ist es aber vorteilhafter, die Zyklen der MANUALplus zu nutzen.

Ein **Einlernzyklus** ist ein vorprogrammierter Arbeitsgang. Das kann sowohl ein Einzelschnitt als auch eine komplexe Bearbeitung wie Gewindeschneiden sein. Es ist aber immer ein vollständig ausführbarer Arbeitsgang. Bei einem Zyklus definieren Sie mit wenigen Parametern die Bearbeitung.

In der Betriebsart **Maschine** werden Zyklen **nicht gespeichert**. In der Unterbetriebsart **Einlernen** wird jeder Arbeitsgang mit Zyklen durchgeführt, zu einem **Einlernprogramm** zusammengefasst und gespeichert. Das **Einlernprogramm** steht dann in der Unterbetriebsart **Programmablauf** für die Teileproduktion zur Verfügung.

In der **ICP-Programmierung** definieren Sie mit linearen, zirkularen Konturelementen und mit Überlagerungselementen (Fasen, Rundungen, Freistiche) beliebige Konturen. Die Konturbeschreibung binden Sie in ICP-Zyklen ein.

**Weitere Informationen:** "ICP-Konturen", Seite 418

**smart.Turn-** und **DIN-Programme** erstellen Sie in der Betriebsart **smart.Turn**. Dabei stehen Befehle für einfache Verfahrbewegungen, DIN-Zyklen für komplexe Zerspanaufgaben, Schaltfunktionen, mathematische Operationen und die Variablenprogrammierung zur Verfügung.

Sie erstellen entweder **eigenständige** Programme, die alle erforderlichen Schalt- und Verfahrbefehle enthalten und in der Unterbetriebsart **Programmablauf** ausgeführt werden, oder **DIN-Unterprogramme**, die in Einlernzyklen eingebunden werden. Welche Befehle Sie in einem DIN-Unterprogramm nutzen, ist von Ihrer Aufgabenstellung abhängig. Auch bei DIN-Unterprogrammen steht der volle Befehlsvorrat zur Verfügung.

Einlernprogramme können Sie in smart.Turn-Programme konvertieren. So nutzen Sie die Vorteile der einfachen Einlernprogrammierung und optimieren oder ergänzen nach der **DIN-Konvertierung** das NC-Programm.

## 4.2 Ein- und Ausschalten

### Einschalten

#### GEFAHR

##### Achtung Gefahr für Bediener!

Durch Maschinen und Maschinenkomponenten entstehen immer mechanische Gefahren. Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder sind besonders für Personen mit Herzschrittmachern und Implantaten gefährlich. Mit dem Einschalten der Maschine beginnt die Gefährdung!

- ▶ Maschinenhandbuch beachten und befolgen
- ▶ Sicherheitshinweise und Sicherheitssymbole beachten und befolgen
- ▶ Sicherheitseinrichtungen verwenden

Die Steuerung zeigt den Startupstatus an. Nachdem alle Tests und Initialisierungen abgeschlossen sind, wird die Betriebsart **Maschine** aktiviert. Die Werkzeuganzeige zeigt das zuletzt benutzte Werkzeug an. Fehler während des Systemstarts werden mit dem Fehlersymbol gemeldet. Sobald das System betriebsbereit ist, können Sie diese Fehlermeldungen kontrollieren.

**Weitere Informationen:** "Fehlermeldungen", Seite 73



Die Steuerung geht davon aus, dass beim Systemstart das zuletzt benutzte Werkzeug eingespannt ist. Geben Sie per Werkzeugwechsel das neue Werkzeug bekannt, wenn das nicht der Fall ist.

### Überwachung der EnDat-Geber

Bei EnDat-Gebern speichert die Steuerung die Achspositionen beim Ausschalten der Maschine. Beim Einschalten vergleicht die Steuerung für jede Achse die Einschalt- mit der gespeicherten Ausschaltposition.

Bei Differenzen erfolgt eine der folgenden Meldungen:

- **S-RAM Fehler: Gespeicherte Position der Achse ist nicht gültig:** Diese Meldung ist korrekt, wenn die Steuerung zum ersten Mal eingeschaltet wird, der Geber oder andere beteiligte Komponenten der Steuerung getauscht wurden
- **Achse wurde nach dem Abschalten bewegt. Positionsdifferenz: xx mm oder Grad:** Überprüfen und bestätigen Sie die aktuelle Position, falls die Achse tatsächlich bewegt wurde
- **HW-Parameter geändert: Gespeicherte Position der Achse ist nicht gültig:** Diese Meldung ist korrekt, wenn Konfigurierungsparameter geändert wurden

Die Ursache für eine der oben aufgeführten Meldungen kann auch ein Defekt im Geber oder in der Steuerung sein. Setzen Sie sich mit Ihrem Maschinenlieferanten in Verbindung, wenn das Problem mehrfach auftritt.

## Unterbetriebsart Referenz

 


Das Einschalten der Maschine und Anfahren der Referenzpunkte sind maschinenabhängige Funktionen.


Ob eine Referenzfahrt erforderlich ist, ist von der Art der Messgeräte abhängig:

- **EnDat-Geber:** Referenzfahrt ist nicht erforderlich
- **Abstandscodierte Geber:** Die Position der Achsen ist nach kurzer Referenzfahrt ermittelt
- **Standardgeber:** Die Achsen fahren auf bekannte, maschinenfeste Punkte. Beim Anfahren des Referenzpunkts erhält die Steuerung ein Signal. Da das System den Abstand zum Maschinen-Nullpunkt kennt, ist auch die Achsposition bekannt


Referenzfahrt:



- ▶ Softkey **Z**-Referenz drücken

 

- ▶ Softkey **X**-Referenz drücken

 


- ▶ Alternativ Softkey **alle** drücken



- ▶ Taste **NC-START** drücken
- ▶ Die Steuerung fährt die Referenzpunkte an.
- ▶ Die Steuerung aktiviert die Positionsanzeige und aktiviert das **Hauptmenü**.



Wenn Sie die Achsen X und Z einzeln Referenz fahren, erfolgt die Bewegung ausschließlich in X- oder Z-Richtung.

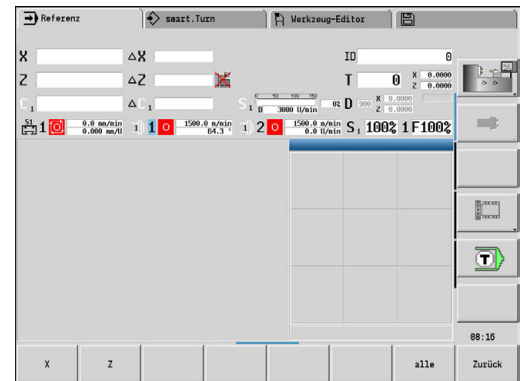



## Ausschalten



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Das Ausschalten und das Neustarten sind maschinenabhängige Funktionen.

Um Datenverlust beim Ausschalten zu vermeiden, fahren Sie das Betriebssystem wie folgt gezielt herunter:



- ▶ Betriebsart **Maschine** wählen

Bei einer anstehenden Fehlermeldung:



- ▶ Alternativ das Fehlerfenster aktivieren




- ▶ Softkey **ZUSÄTZL. FUNKT.** drücken



- ▶ Softkey **OFF** drücken



- ▶ Mit Softkey **HERUNTERFAHREN** bestätigen
- ▶ Die Steuerung beendet den Betrieb.

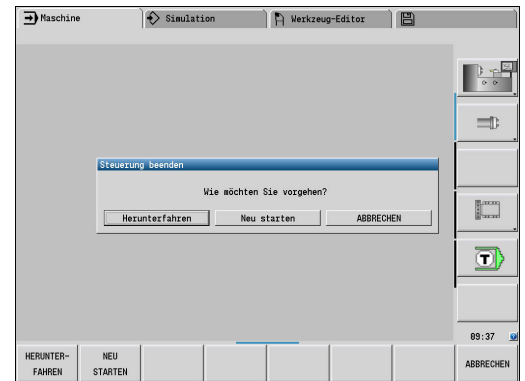

## HINWEIS

### Achtung, Datenverlust möglich!

Die Steuerung muss heruntergefahren werden, damit laufende Prozesse abgeschlossen und Daten gesichert werden. Sofortiges Ausschalten der Steuerung durch Betätigung des Hauptschalters kann in jedem Steuerungszustand zu Datenverlust führen!

- ▶ Steuerung immer herunterfahren
- ▶ Hauptschalter ausschließlich nach Bildschirmmeldung betätigen

### Steuerung neu starten

Um einen Neustart zu erzwingen, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Betriebsart **Maschine** wählen



- ▶ Softkey **OFF** drücken



- ▶ Softkey **NEU STARTEN** drücken
- ▶ Die Steuerung startet neu.

## 4.3 Maschinendaten

### Eingabe der Maschinendaten

In der Betriebsart **Maschine** geben Sie die Informationen für Werkzeug, Spindeldrehzahl und Vorschub/Schnittgeschwindigkeit im **TSF**-Menü ein (Eingabefenster **T, S, F setzen**).

Sie definieren im **TSF**-Menü zusätzlich die maximale Drehzahl und den Stillsetzungswinkel sowie den Werkstoff.

Zyklusparameter:


- **T: Werkzeugnummer** oder **Werkzeugplatz**
- **ID: Identnummer**
- **F: Umdrehungsvorschub** oder **Minutenvorschub**
- **SP: Spindel**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konst. Drehzahl**
- **D: maximale Drehzahl**
- **A: Stillsetzungswinkel**
- **WS: Werkstoff**

Sie können die Schnittdaten (Schnittgeschwindigkeit, Vorschub) in der Technologiedatenbank in Abhängigkeit vom Werkstoff, dem Schneidstoff des Werkzeugs und der Bearbeitungsart ablegen. Mit dem Softkey **Vorschlag Technologie** werden die Daten in den Dialog übernommen.

Mit aktiviertem Softkey **Minutenvorschub** wird der Wert unter **F** in **[mm/min]** ausgewertet.


Mit aktiviertem Softkey **Konstante Drehzahl** wird der Wert unter **S** in **[Umdr./min]** ausgewertet.

In Einlern- und smart.Turn-Programmen sind die Werkzeuginformation und die Technologiedaten Bestandteil der Zyklenparameter oder des NC-Programms.

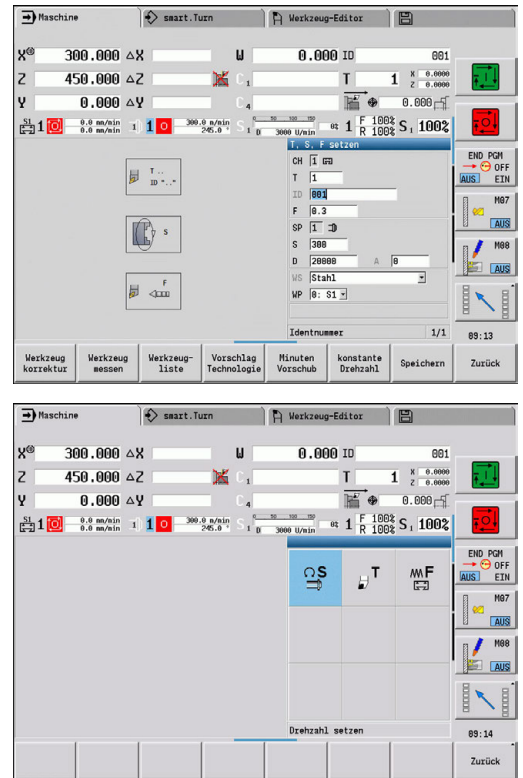

### Softkeys bei T, S, F setzen

Werkzeug korrektur	<b>Weitere Informationen:</b> "Werkzeugkorrekturen", Seite 139
Werkzeug messen	<b>Weitere Informationen:</b> "Ankratzen", Seite 136
Werkzeug- liste	Werkzeugliste oder Revolverliste aufrufen <b>Weitere Informationen:</b> "Platztablette einrichten", Seite 112
Revolver- liste	
Vorschlag Technologie	Übernahme von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub aus den Technologiesdaten
Minuten Vorschub	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> Minutenvorschub (mm/min)</li> <li>■ <b>Aus:</b> Umdrehungsvorschub (mm/U)</li> </ul>
konstante Drehzahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> konstante Drehzahl (U/min)</li> <li>■ <b>Aus:</b> konstante Schnittgeschwindigkeit (m/min)</li> </ul>

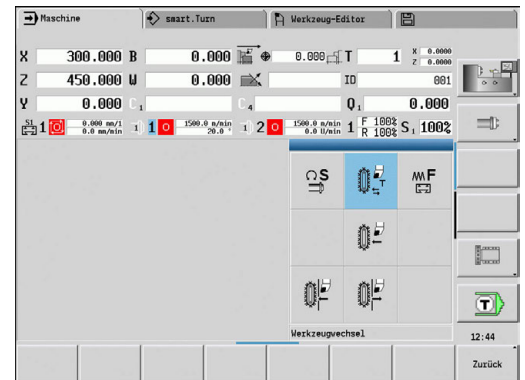

## Maschinenabhängige Varianten des TSF-Dialogs

### Maschinenbedienfeld mit Spindelwechseltaste

Wenn Ihr Maschinenbedienfeld vom Hersteller mit einer Spindelwechseltaste ausgerüstet ist, wählen Sie per Taste aus, für welche Spindel die Eingaben für **S**, **D** und **A** gelten. Das Feld **SP** zeigt die Nummer der angewählten Spindel im **TSF**-Menü an.



Im Maschinenparameter **separateTSFDlg** (Nr. 604906) definieren Sie bei Maschinen mit Revolver, wie Sie den **TSF**-Dialog sehen:

- **TSF**-Dialog mit Eingabe aller Schnittdaten
- Getrennte Dialoge für **T**, **S** und **F**

Bei Maschinen mit Werkzeugmagazin stehen Ihnen automatisch getrennte Dialoge im **TSF**-Menü zur Verfügung.

### Maschinenbedienfeld ohne Spindelwechseltaste

Bei Maschinen mit nur einer Hauptspindel beziehen sich die Eingaben für **S**, **D** und **A** immer auf die Hauptspindel.

Bei Maschinen mit einer Hauptspindel und einer Werkzeugspindel beziehen sich die Eingaben abhängig vom eingewechselten Werkzeug auf die Haupt- oder Werkzeugspindel:

- **Kein angetriebenes Werkzeug eingewechselt:** Die Parameter **S**, **D** und **A** beziehen sich auf die Hauptspindel
- **Angetriebenes Werkzeug eingewechselt:** Die Parameter **S**, **D** und **A** beziehen sich auf die angewählte Spindel

### Maschine mit Gegenspindel und/oder B-Achse

Abhängig vom Ausbau der Maschine kann der **TSF**-Dialog noch weitere Informationen für die Ansteuerung einer Gegenspindel und/oder B-Achse enthalten.

Zusätzlicher Zyklusparameter bei Gegenspindel:

- **WP: Nr. der Spindel** (maschinenabhängig)

Zusätzliche Zyklusparameter bei B-Achse:

- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

**TSF-Eingabe mit einem Formular**

Bei Maschinen mit Werkzeugmagazin stehen Ihnen automatisch getrennte Dialoge zur Verfügung.

Werkzeug- und Technologiedaten eingeben:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)

- ▶ Parameter eingeben

- ▶ Softkey **Speichern** drücken

Speichern

**HINWEIS****Achtung Kollisionsgefahr!**

Maschinenabhängig löst eine Eingabe im **T**-Dialog eine Schwenkbewegung des Werkzeugträgers (z. B. Revolver) aus. Während der Schwenkbewegung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Vor der Eingabe Werkzeug oder Werkzeugträger auf eine sichere Position bewegen

**TSF-Eingabe mit separaten Formularen**

Werkzeug- oder Technologiedaten eingeben:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ **T** für Werkzeugwechsel wählen



- ▶ Alternativ **S** für Drehzahl wählen



- ▶ Alternativ **F** für Vorschub wählen

- ▶ Parameter des Untermenüs eingeben

- ▶ Softkey **Speichern** drücken

Speichern

**HINWEIS****Achtung Kollisionsgefahr!**

Maschinenabhängig löst eine Eingabe im **T**-Dialog eine Schwenkbewegung des Werkzeugträgers (z. B. Revolver) aus. Während der Schwenkbewegung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Vor der Eingabe Werkzeug oder Werkzeugträger auf eine sichere Position bewegen

### Maschine mit Gegenspindel

Maschinenabhängig müssen Sie eine Werkstückspindel auswählen.

Wenn Ihre Maschine mit einer Gegenspindel ausgestattet ist, wird im **TSF**-Dialog der Parameter **WP** angezeigt.

Zyklusparameter:

- **WP: Nr. der Spindel** (maschinenabhängig)

Über den Parameter **WP** können Sie auswählen, mit welcher Werkstückspindel die Bearbeitung in der Unterbetriebsart

**Einlernen** und mit den MDI-Zyklen der Betriebsart **Maschine** durchgeführt werden soll.

Werkstückspindel für die Bearbeitung mit **WP** auswählen:

- Hauptantrieb
- Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung

Die Einstellung des Parameters **WP** wird in den Einlern- und MDI-Zyklen gespeichert und im jeweiligen Zyklus-Formular angezeigt.

Wenn Sie mit dem Parameter **WP** die Gegenspindel für eine Rückseitenbearbeitung angewählt haben, wird der Zyklus gespiegelt abgearbeitet (in entgegengesetzter Z-Richtung).

Verwenden Sie Werkzeuge mit geeigneter Werkzeugorientierung.



Im TSF-Menü wird die Einstellung des Parameters **WP** verändert, wenn Sie:

- einen Zyklus mit einer anderen Einstellung des Parameters **WP** abarbeiten
- ein Programm in der Unterbetriebsart **Programmablauf** anwählen

### Maschine mit B-Achse

Maschinen mit B-Achse erlauben ein Schwenken des Werkzeugträgers und damit eine flexible Nutzung der Werkzeuge bei der Dreh- und Fräsbearbeitung. Durch Schwenken der B-Achse und Drehen des Werkzeugs erreichen Sie Werkzeuglagen, die Längs- und Planbearbeitungen oder radiale und axiale Bearbeitungen auf der Haupt- und Gegenspindel mit dem gleichen Werkzeug ermöglichen. So reduzieren Sie die Zahl der benötigten Werkzeuge und die Zahl der Werkzeugwechsel.

**Werkzeugdaten:** Alle Werkzeuge werden mit dem X-, Z- und Y-Maß und den Korrekturen in der Werkzeugdatenbank beschrieben. Diese Maße und die Werkzeugorientierung sind auf den **Schwenkwinkel B = 0°** bezogen einzugeben (Referenzlage).

Zyklusparameter:

- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

Die Einstellung der Parameter **BW** und **CW** wird in den Einlern- und MDI-Zyklen gespeichert und im jeweiligen Zyklus-Formular angezeigt.

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

Maschinenabhängig löst die Eingabe der zusätzlichen Werkzeugparameter eine Schwenkbewegung des Werkzeugträgers (z. B. Revolver) oder der B-Achse und eine Drehbewegung des Werkzeugs aus. Während der Schwenk- und Drehbewegungen besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Vor der Eingabe Werkzeug oder Werkzeugträger auf eine sichere Position bewegen

## Maschinendatenanzeige



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Die Maschinendatenanzeige ist maschinenabhängig.  
Ihr Maschinenhersteller kann die  
Maschinendatenanzeige individuell konfigurieren.

Wenn mehrere Anzeigen konfiguriert sind, schalten Sie wie folgt um:



► Dreipfeiltaste drücken

### Elemente der Maschinendatenanzeige



**Positionsanzeige X, Y, Z, W:** Abstand Werkzeugspitze – Werkstück-Nullpunkt

- Achsbuchstabe:
  - Schwarz = Achsfreigabe erteilt
  - Weiß = keine Achsfreigabe



 
Handrad aktiv (Einbauhandrad)



Handrad aktiv (tragbares serielles Handrad)



Klemmung aktiv



**Positionsanzeige mit aktueller Nullpunktverschiebung**



**Positionsanzeige C:** Position der C-Achse

 
- Leeres Feld: C-Achse ist nicht aktiv
- Achsbuchstabe:
  - Schwarz = Achsfreigabe erteilt
  - Weiß = keine Achsfreigabe



**Anzeigeeinstellungen der Positionsanzeige:** Über den Maschinenparameter **axesDisplayMode** (Nr. 604803) einstellbar


Die Einstellung zeigt der Buchstabe neben dem Positionsfenster.

- **A:** Istwert (Einstellung **REFIST**)
- **N:** Sollwert (Einstellung **REFSOLL**)
- **L:** Schleppfehler (Einstellung **SCHPF**)
- **D:** Restweg (Einstellung **RESTW**)



**Anzeige der C-Achse mit zugehöriger Spindelnummer:** Der Index des Achsbuchstabens C zeigt die Spindelnummer

 Die Ziffer wird nur angezeigt, wenn eine Achse mehrfach konfiguriert wurde z. B. zweite C-Achse als Gegenspindel.



**Restweganzeige X, Y, Z, W:** Differenz zwischen momentaner Position und Endposition des laufenden Verfahrbefehls



**Restweganzeige und Schutzzonenstatus:** Restweganzeige und Anzeige des Schutzzonen-Überwachungsstatus




Schutzzonenüberwachung aktiv



Schutzzonenüberwachung nicht aktiv



## Elemente der Maschinendatenanzeige

 

**Positionsanzeige vier Achsen:** Anzeige der Positionswerte von bis zu vier Achsen

Die angezeigten Achsen sind von der Maschinenkonfiguration abhängig.




**Werkzeugnummern Anzeige:**

 - Werkzeugnummer des eingesetzten Werkzeugs
- Werkzeugkorrekturwerte


**Für alle T-Anzeigen gilt:**

- **T** farbig hinterlegt: Angetriebenes Werkzeug
- Werkzeugnummer oder **ID** farbig hinterlegt: Gespiegelte Werkzeugaufnahme
- Werkzeugnummer mit Index: Multiwerkzeug
- Buchstabe **X/Z** der Korrektur farbig hinterlegt: Sonderkorrektur in X- und Z-Richtung aktiv




**T-ID Anzeige:**

 - **ID** des eingesetzten Werkzeugs
- Werkzeugkorrekturwerte




**T-ID Anzeige ohne Korrekturwerte:**

 - **ID** des eingesetzten Werkzeugs




**Werkzeugkorrekturen:**

 - Sonderkorrektur nur bei Stech- oder Pilzwerkzeugen
- Sonderkorrekturwert grau: Sonderkorrektur nicht aktiviert
- Buchstabe **X/Z** der Korrektur farbig hinterlegt: Sonderkorrektur in X- und Z-Richtung aktiv



**Additive Korrektur:**

 - Korrekturwerte grau: D-Korrektur nicht aktiv
- Korrekturwerte schwarz: D-Korrektur aktiv



**Werkzeug-Standzeitinformationen:**

- **T:**
  - Schwarz = globale Standzeitüberwachung ein
  - Weiß = globale Standzeitüberwachung aus
- **MT, RT** aktiv: Überwachung nach Standzeit
- **MZ, RZ** aktiv: Überwachung nach Stückzahl
- Alle Felder leer: Werkzeug ohne Standzeitüberwachung



**Schlittenanzeige und Zykluszustand:**

- Oberes Feld: Einstellung des Override-Reglers
- Unterer Feld weiß hinterlegt: Istvorschub
- Unterer Feld grau hinterlegt: Programmierter Vorschub bei stehendem Schlitten



**Schlittenanzeige und Zykluszustand:**

- Oberes Feld: Programmierter Vorschub
- Unterer Feld: Istvorschub



**Schlittenanzeige und Zykluszustand:**

 
- Oberes Feld: Einstellung des Override-Reglers
- Mittleres Feld: Programmierter Vorschub
- Unterer Feld: Istvorschub

## Elemente der Maschinendatenanzeige



### Schlittenanzeige bei der Rückseitenbearbeitung:

- Bei einer Rückseitenbearbeitung wird das Schlittensymbol blau hinterlegt



### Spindelanzeige mit Spindelnummer, Getriebestufe und Spindelzustand:

- Oberes Feld: Einstellung des Override-Reglers
- Unteres Feld: Istdrehzahl oder Spindelposition

### Für alle Spindelanzeigen gilt:

- Spindelsymbol:
  - Schwarz = Spindelfreigabe erteilt
  - Weiß = keine Spindelfreigabe
- Ziffer im Spindelsymbol: Getriebestufe
- Ziffer rechts neben Spindelsymbol: Spindelnummer
- Wenn Spindeltaste vorhanden: Nummer der angewählten Spindel wird farbig hinterlegt
- Spindelzustand: siehe "Spindel", Seite 111
- Anzeige der programmierten Drehzahl in **1/min** oder **m/min**
- Anzeige der Istdrehzahl in **1/min**
- Bei **M19** und wenn vom Maschinenhersteller eingestellt bei Spindelstopp: statt Istdrehzahl wird die Spindelposition angezeigt
- Ist eine Spindel während des Synchronlaufs im Slave-Betrieb, wird statt der programmierten Drehzahl der Wert **0** angezeigt
- Das Spindelsymbol wird im Synchronbetrieb farbig hinterlegt, sowohl bei der Master-Spindel als auch bei der Slave-Spindel



### Spindelanzeige mit Spindelnummer, Getriebestufe und Spindelzustand:

- Oberes Feld: Programmierte Drehzahl
- Unteres Feld: Istdrehzahl oder Spindelposition

 
Wenn die programmierte Drehzahl rot dargestellt wird, ist eine Begrenzung aktiv und der programmierte Sollwert wird nicht erreicht.



### Spindelanzeige mit Spindelnummer, Getriebestufe und Spindelzustand:


- Oberes Feld: Einstellung des Override-Reglers
- Mittleres Feld: Programmierte Drehzahl
- Unteres Feld: Istdrehzahl oder Spindelposition

Wenn die programmierte Drehzahl rot dargestellt wird, ist eine Begrenzung aktiv und der programmierte Sollwert wird nicht erreicht.




### Override-Anzeige der aktiven Spindel:

 - **F**: Vorschub
- **R**: Eilgang
- **S**: Spindel



### Auslastung der Antriebe: Auslastung des Antriebs in Bezug zum Nenndrehmoment

 
- Digitale Achs- und Spindelantriebe
- Analoge Achs- und Spindelantriebe, wenn vom Maschinenhersteller eingerichtet



### Anzeige der Stückzahl: Die Stückzahl wird nach jedem **M30**, **M99** oder programmiertem Zählimpuls **M18** hochgezählt

- **MP**: Stückzahlvorgabe
- **P**: Anzahl gefertigte Teile
 
## Elemente der Maschinendatenanzeige



**Anzeige der Stückzahl und Stückzeit:** Die Stückzahl wird nach jedem **M30**, **M99** oder programmiertem Zählimpuls **M18** hochgezählt

- **MP:** Stückzahlvorgabe
- **P:** Anzahl gefertigte Teile
- **t:** Laufzeit des aktuellen Programms
- **Summe t:** Gesamtzeit




**Anzeige Ausblendeebenen und M01 bedingter Halt:**

 - Definierte (obere Leiste) und gesetzte oder aktivierte Ausblendeebenen (untere Leiste)
- Einstellung für **M01**: Im Modus **kontinuierlicher Ablauf** (Anzeige gelb) wird M01 nicht ausgeführt



**Anzeige Belastungsüberwachung:**

- Linkes Feld: Zonennummer (hier 345)
- Rechte Felder: Überwachte Achsen (max. 4)





**Anzeige Rückseitenbearbeitung:** In der RSM-Anzeige (RSM: Rear Side Machining) werden Informationen zur Rückseitenbearbeitung dargestellt

- RSM-Status
- Aktive Nullpunktverschiebung der konfigurierten RSM-Achse



**Anzeige B-Achse:** Abhängig von der Einstellung der Maschinenparameter werden unterschiedliche Informationen über den Status der geschwenkten Ebene angezeigt

  - Programmierter Winkelwert der B-Achse
- Anzeige der aktuellen Werte **I**, **K**, **U** und **W**
  - **I:** Ebenenreferenz in X
  - **K:** Ebenenreferenz in Z
  - **U:** Verschiebung in X
  - **W:** Verschiebung in Z



**Datum- und Zeitanzeige**



**Anzeige eines eingebundenen Logos**

## Zykluszustände

Die Steuerung zeigt den aktuellen Zykluszustand mit dem Zyklussymbol an.

---

### Zyklussymbole

---



Zustand **Zyklus Ein**  
Zyklus- oder Programmausführung aktiv



Zustand **Zyklus Aus**  
Keine Zyklus- oder Programmausführung

---

## Achsvorschub

**F** (englisch: **Feed**) ist der Kennbuchstabe für Vorschubangaben.

Abhängig von der Stellung des Softkeys **Minutenvorschub** erfolgt die Eingabe in:

- Millimeter pro Spindelumdrehung (Umdrehungsvorschub)
- Millimeter pro Minute (Minutenvorschub)

Bei der Anzeige sehen Sie anhand der Maßeinheit, mit welcher Vorschubart gearbeitet wird.

Mit dem **Vorschubkorrekturregler** (Feed-Override) ändern Sie den Vorschubwert (Bereich: 0 % bis 150 %).

## Spindel

**S** (englisch: **Speed**) ist der Kennbuchstabe für Spindel Daten.

Abhängig von der Stellung des Softkeys **konstante Drehzahl** erfolgt die Eingabe in:

- Umdrehungen pro Minute (konstante Drehzahl)
- Meter pro Minute (konstante Schnittgeschwindigkeit)

Die Drehzahl wird durch die maximale Spindeldrehzahl begrenzt.

Sie definieren die Drehzahlbegrenzung im Eingabefenster **TSF**-Dialog oder in der DIN-Programmierung mit dem Befehl **G26**.

Die Drehzahlbegrenzung gilt so lange, bis sie von einer anderen Drehzahlbegrenzung überschrieben wird.

Mit dem Drehzahlkorrekturregler (Speed-Override) ändern Sie die Spindeldrehzahl (Bereich: 50 % bis 150 %).



- Bei konstanter Schnittgeschwindigkeit errechnet die Steuerung die Spindeldrehzahl in Abhängigkeit von der Position der Werkzeugspitze. Bei kleinerem Durchmesser erhöht sich die Spindeldrehzahl, wobei die maximale Drehzahl nicht überschritten wird
- Die Spindelsymbole zeigen die Drehrichtung aus Sicht eines Bedieners, der vor der Maschine steht und auf die Spindel schaut
- Die Spindelbezeichnung wird vom Maschinenhersteller festgelegt

### Spindelsymbole (S-Anzeige)



Spindeldrehrichtung **M3**



Spindeldrehrichtung **M4**



Spindel gestoppt **M5**



Spindel ist in Lageregelung **M19**



C-Achse auf Spindelantrieb aktiv

### Spindelbezeichnungen

H	0	1	Hauptspindel
1	1	2	Angetriebenes Werkzeug

## 4.4 Platztabelle einrichten

Werkzeugdaten wie Länge und Radius, aber auch weitere werkzeugspezifische Informationen, die die Steuerung für die Ausführung verschiedenster Funktionen benötigt, werden in der Werkzeugtabelle **toolturn.htt** gespeichert (im Verzeichnis **TNC:\table\**). Diese Werkzeugtabelle wird in der Steuerung als **Werkzeugliste** bezeichnet.

Werkzeuge, die in Ihren Werkzeugträgern bestückt sind, werden in der Platztabelle **ToolAllo.tch** gespeichert (im Verzeichnis **TNC:\table\**). Maschinenabhängig wird diese Platztabelle zur Verfügung gestellt und als Revolverliste oder Magazinliste bezeichnet.

### Maschine mit einer Werkzeugaufnahme (Multifix)

Für Maschinen mit Multifixaufnahme müssen Sie keine Platztabelle führen, da der Werkzeugträger nur über einen Platz verfügt:

- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer (immer **T1**)
- **ID: Identnummer** – Name des Werkzeugs (max. 16 Zeichen)  
Wählen Sie die Werkzeugidentnummer aus der Werkzeugliste.

Werkzeug-  
liste

- ▶ Softkey **Werkzeugliste** drücken
- > Die Steuerung öffnet die Liste.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!

Die Werkzeugsysteme Revolver, Magazin und Multifix können gleichzeitig auf einer Maschine verwendet werden.

Die Nummer des Multifixplatzes definiert der Maschinenhersteller.

## Maschine mit Revolver

Mit dem Softkey Revolverliste öffnen Sie die Liste der aktuellen Belegung des Revolvers. Für jede Werkzeugaufnahme des Revolvers (und evtl. Multifix) ist ein Platz in der Tabelle vorhanden. Beim Einrichten wird jeder Werkzeugaufnahme ein Werkzeug (Identnummer) zugeordnet. Multiwerkzeuge werden mit allen Schneiden in der Revolverliste angezeigt.

Die Revolverliste kann über das **TSF**-Menü oder direkt aus den Zyklendialogen in der Unterbetriebsart **Einlernen** eingerichtet werden:

- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID: Identnummer** – Name des Werkzeugs (max. 16 Zeichen)  
Werkzeugname wird automatisch eingetragen.

Cursor im **TSF**-Menü im Eingabefeld **T**:



- ▶ Softkey **Revolverliste** drücken
- > Nach dem Öffnen kann die Revolverliste bearbeitet werden.

Cursor im **TSF**-Menü im Eingabefeld **ID**:



- ▶ Softkey **Werkzeugliste** drücken
- > Zusätzlich zur Revolverliste wird auch die Werkzeugliste geöffnet.
- > Der Revolver kann mit Werkzeugen aus der Liste bestückt werden.

Im Einlernzyklus programmieren Sie den Revolverplatz als **T-Nummer**. Die Werkzeugidentnummer wird dann bei bestücktem Platz automatisch unter **ID** eingetragen.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Die Werkzeugsysteme Revolver, Magazin und Multifix können gleichzeitig auf einer Maschine verwendet werden.  
Die Nummer des Multifixplatzes definiert der Maschinenhersteller.

## Maschine mit Magazin

Mit dem Softkey **Magazinliste** wird die Liste der aktuellen Belegung des Werkzeugträgers geöffnet. Für jede Werkzeugaufnahme ist ein Platz in der Tabelle vorhanden. Beim Einrichten wird jeder Werkzeugaufnahme ein Werkzeug (Identnummer) zugeordnet.

Bei Maschinen mit Magazin wechseln Sie das Werkzeug auch über das **TSF**-Menü:

- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer (immer **T1**)
- **ID: Identnummer** – Name des Werkzeugs (max. 16 Zeichen)  
Werkzeugname wird automatisch eingetragen.



- ▶ Softkey **Magazinliste** drücken

Die benutzten Werkzeuge werden in der Magazinliste geführt. Das Magazin kann über das **TSF**-Menü beladen und entladen werden.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!

Die Werkzeugsysteme Revolver, Magazin und Multifix können gleichzeitig auf einer Maschine verwendet werden.

Die Nummer des Multifixplatzes definiert der Maschinenhersteller.

## Revolverliste aus der Werkzeugliste bestücken

Die Revolverliste stellt die aktuelle Bestückung des Werkzeugträgers dar. Die Revolverliste kann über das **TSF**-Menü oder direkt aus den Zyklendialogen in der Unterbetriebsart **Einlernen** eingerichtet werden.

Lassen Sie sich die Einträge der Werkzeugliste anzeigen, um Einträge aus der Liste in die Revolverbelegung zu übernehmen. Die Steuerung stellt die Werkzeugliste im unteren Bereich des Bildschirms dar. Die Cursor-Tasten sind in dieser Liste aktiv. Sie können mit dem Cursor direkt zu einer Werkzeugidentnummer springen, indem Sie die ersten Buchstaben oder Ziffern der Identnummer eingeben.

Revolverliste öffnen:




- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)

- ▶ Alternativ Zyklendialog aktivieren



- ▶ Mit Softkey **Werkzeugliste** die Revolverbelegung und die Werkzeugliste aktivieren
- ▶ Revolverbelegung anpassen

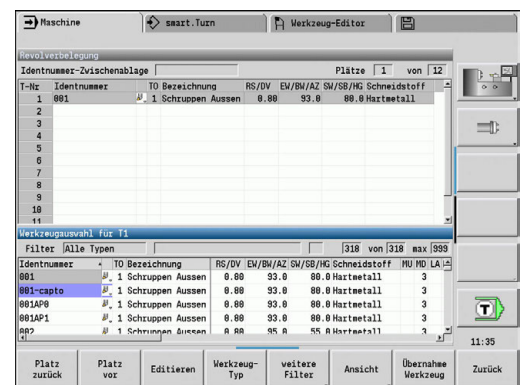



Werkzeuge aus der Datenbank übernehmen:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Platz<br>vor          | ▶ Position in der Revolverbelegung anwählen                |
| ↓                     | ▶ Einträge der Werkzeugdatenbank selektieren und sortieren |
| Übernahme<br>Werkzeug | ▶ Ausgewähltes Werkzeug in die Revolverbelegung übernehmen |

### Einträge der Werkzeugdatenbank selektieren und sortieren

Werkzeug- Typ	Die Steuerung öffnet das Softkey-Menü zur Auswahl des gewünschten Werkzeugtyps
weitere Filter	Die Steuerung öffnet das Softkey-Menü mit weiteren Filtermöglichkeiten
Ansicht	Die Steuerung öffnet das Softkey-Menü mit Sortiermöglichkeiten
Sortieren ID / Typ	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Ansicht</b> angeboten. Sortiert die Werkzeuge in der angezeigten Liste wahlweise nach: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeugtyp</li> <li>■ Werkzeugidentnummer</li> <li>■ Werkzeugorientierung</li> </ul> Bei jeder Betätigung des Softkeys wird zur nächsten Sortierung gewechselt.
Sortierung umkehren	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Ansicht</b> angeboten. Wechselt zwischen auf- und absteigender Sortierung
Werkzeug editieren	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Revolverliste</b> angeboten. Hier nicht aktiv
Zurück	Schließt die Werkzeugliste


## Revolverliste bearbeiten

Die Revolverbelegung stellt die aktuelle Bestückung des Werkzeugträgers dar. Beim Einrichten der Revolverliste tragen Sie die Identnummern der Werkzeuge ein.

Die Revolverliste kann über das **TSF**-Menü oder direkt aus den Zyklendialogen in der Unterbetriebsart **Einlernen** eingerichtet werden. Die Auswahl des gewünschten Revolverplatzes erfolgt über die Cursor-Tasten.

Sie können auch Handwechselsysteme in der Revolverbelegung einrichten.

**Weitere Informationen:** "Halter für Handwechselsysteme einrichten", Seite 577

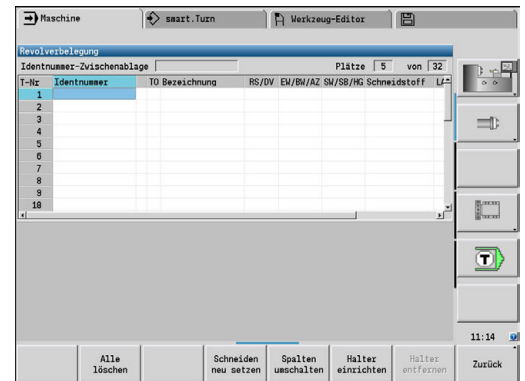

Revolverliste einrichten:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ Alternativ Zyklendialog aktivieren
- ▶ Mit Softkey **Revolverliste** die Revolverbelegung und die Werkzeugliste aktivieren



- ▶ Mit den Cursor-Tasten einen Revolverplatz wählen
- ▶ Revolverbelegung mit Softkeys anpassen
- ▶ Alternativ Werkzeugidentnummer direkt eingeben

Werkzeugidentnummer direkt eingeben:



- ▶ Mit Taste **ENT** die direkte Eingabe aktivieren


 
 

 



- ▶ Werkzeugidentnummer eingeben
- ▶ Mit Taste **INS** die Eingabe abschließen



- ▶ Alternativ mit Taste **ESC** die Eingabe abbrechen

### Softkeys in der Revolverliste

	Eintrag löschen
	Eintrag aus Zwischenablage einfügen
	Eintrag ausschneiden und in der Zwischenablage speichern
	Einträge der Werkzeugdatenbank einblenden
	Umschalten auf Folgemenu
	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Sonderfunktionen</b> angeboten. Revolverliste komplett löschen
	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Sonderfunktionen</b> angeboten. Standzeit des Werkzeugs zurücksetzen
	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Sonderfunktionen</b> angeboten. Wechselt die Ansicht der Werkzeugparameter
	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Sonderfunktionen</b> angeboten. Öffnet die <b>Tabelle der Werkzeughalter</b>
	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Sonderfunktionen</b> angeboten. Löscht den Werkzeughalter in der Revolverbelegung
	Eine Menüstufe zurück
	Übernahme der Werkzeugnummer und Werkzeugidentnummer in den TSF- oder Zyklendialog
	Schließt die Revolverliste ohne Übernahme der Werkzeugnummer und Werkzeugidentnummer in den Dialog. Änderungen in der Revolverliste bleiben erhalten

## Magazinliste bearbeiten

Die Magazinliste stellt, bei Maschinen mit Werkzeugmagazin, die aktuelle Bestückung der vorhandenen Magazine sowie der Werkzeugträger im Arbeitsraum dar. Die Magazinliste kann über das **TSF**-Menü bearbeitet werden.

Magazin beladen:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ **Magazin beladen** wählen



- ▶ Mit Softkey **Übernahme Platz** die Werkzeugliste aktivieren
- ▶ Werkzeug wählen



- ▶ Mit Softkey **Übernahme Werkzeug** Werkzeug wählen



- ▶ Mit Softkey **Speichern** das Werkzeug in die Magazinliste übernehmen

Werkzeug wechseln:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)




- ▶ **Werkzeugwechsel** wählen



- ▶ Mit Softkey **Magazinliste** Werkzeug wählen

- ▶ Alternativ Werkzeugidentnummer eingeben
- ▶ Mit Softkey **Speichern** das Werkzeug wechseln

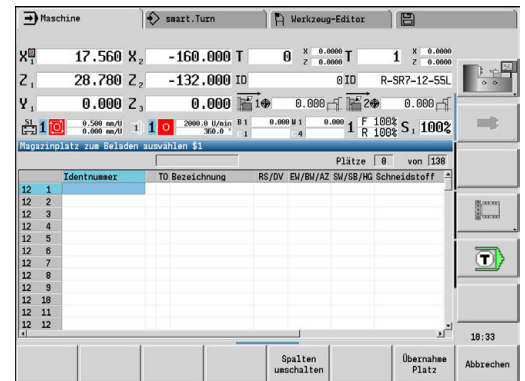


Werkzeug zurück ins Magazin:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



 - ▶ **Werkzeug zurück ins Magazin** wählen



- ▶ Mit Softkey **Speichern** das Werkzeug in das Magazin zurückwechseln

Magazin entladen:



 
- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ **Magazin entladen** wählen



- ▶ Werkzeug wählen
- ▶ Softkey **Entladen** drücken



- ▶ Mit Softkey **Speichern** das Werkzeug aus der Magazinliste entfernen

## Werkzeugaufruf



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion steht Ihnen auch an Maschinen mit Werkzeugmagazin zur Verfügung.  
Die Steuerung verwendet dann die Magazinliste anstatt der Revolverliste.

### Parameter für den Werkzeugaufruf

**T** (englisch: **T**ool) ist der Kennbuchstabe der Werkzeugaufnahme.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Die Bezeichnung der Werkzeugplätze ist maschinenabhängig.  
Jede Werkzeugaufnahme eines Werkzeugträgers besitzt im Arbeitsraum eine eindeutige T-Nummer.

**ID** bezeichnet die Werkzeugidentnummer.



Die Identnummer eines Werkzeugs definieren Sie beim Anlegen eines Werkzeugs in der Betriebsart **Werkzeug-Editor**. Jedes Werkzeug hat eine eindeutige **ID**.

### Varianten des Werkzeugaufrufs

- Eine Werkzeugaufnahme z. B. Multifix  
Das Werkzeug wird über **ID** aufgerufen. Die Platznummer **T** ist immer **1**. Die Steuerung führt keine Revolverliste.
- Mehrere Werkzeugaufnahmen z. B. Revolver  
Das Werkzeug wird über **T** (Revolverplatznummer) aufgerufen. Die Identnummer **ID** wird in den Dialogen mitgeführt und automatisch gefüllt. Die Steuerung führt eine Revolverliste.

Multiwerkzeuge werden mit allen Schneiden in der Revolverliste angezeigt.

In der Betriebsart **Maschine** geben Sie die Parameter für den Werkzeugaufruf im **TSF**-Dialog ein. In der Unterbetriebsart **Einlernen** und Betriebsart **smart.Turn** sind **T** und **ID** Zyklusparameter.



Wird im **TSF**-Dialog eine **T**-Nummer mit einer **ID**-Nummer eingegeben, die so nicht in der Revolverliste definiert ist, wird die Revolverliste entsprechend geändert. Dabei wird die bestehende Revolverliste überschrieben.

## Angetriebene Werkzeuge

- Ein angetriebenes Werkzeug wird in der Werkzeugbeschreibung definiert
- Das angetriebene Werkzeug kann mit Umdrehungsvorschub betrieben werden, wenn der Werkzeugspindeltrieb mit einem Geber ausgestattet ist
- Werden angetriebene Werkzeuge mit konstanter Schnittgeschwindigkeit verwendet, wird die Drehzahl aus dem Werkzeugdurchmesser errechnet

## Werkzeuge in unterschiedlichen Quadranten

### Beispiel

Der **Hauptwerkzeugträger** Ihrer Drehmaschine ist vor Drehmitte angeordnet (Standardquadrant). Hinter Drehmitte ist eine Zusatzwerkzeugaufnahme angeordnet.

Bei der Konfigurierung der Steuerung wird für jede Werkzeugaufnahme festgelegt, ob die X-Maße und der Drehsinn bei Kreisbögen gespiegelt werden. In dem aufgeführten Beispiel erhält die Zusatzwerkzeugaufnahme das Attribut **spiegeln**.

Bei diesem Prinzip werden alle Bearbeitungen **normal** programmiert – unabhängig davon, welche Werkzeugaufnahme die Bearbeitung durchführt. Die Unterbetriebsart **Simulation** zeigt ebenfalls alle Bearbeitungen im **Standardquadranten**.

Die Werkzeuge werden ebenfalls für den **Standardquadranten** beschrieben und gemessen – wenn sie in der Zusatzwerkzeugaufnahme eingesetzt werden.

Erst bei der Bearbeitung des Werkstücks wird die Spiegelung berücksichtigt, wenn die Zusatzwerkzeugaufnahme im Einsatz ist.

## Werkzeugstandzeit-Überwachung

Die Steuerung überwacht auf Wunsch die Standzeit von Werkzeugen oder die Anzahl der mit dem Werkzeug gefertigten Werkstücke.

Die Standzeitüberwachung addiert die Zeiten, die ein Werkzeug **im Vorschub** eingesetzt wird. Die Stückzahlüberwachung zählt die Anzahl der produzierten Werkstücke. Diese Werte werden mit den Angaben in den Werkzeugdaten verglichen.


Ist die Standzeit eines Werkzeugs abgelaufen oder die Stückzahl erreicht, setzt die Steuerung das Diagnosebit 1. Hiermit wird vor dem nächsten Aufruf eine Fehlermeldung ausgegeben und die Programmausführung gestoppt, wenn kein Austauschwerkzeug vorhanden ist.

- Für Einlernprogramme steht die einfache Standzeitüberwachung zur Verfügung  
Dabei informiert Sie die Steuerung, wenn ein Werkzeug verbraucht ist.
- Bei smart.Turn- und DIN-PLUS-Programmen haben Sie die Wahl zwischen der einfachen Standzeitüberwachung oder der Option Standzeitüberwachung mit Austauschwerkzeugen  
Wenn Sie Austauschwerkzeuge verwenden, wechselt die Steuerung automatisch das **Schwesterwerkzeug** ein, sobald ein Werkzeug verbraucht ist. Erst wenn das letzte Werkzeug der Austauschreihe verbraucht ist, stoppt die Steuerung die Programmausführung.

Sie aktivieren und deaktivieren die Standzeitverwaltung in dem Maschinenparameter **lifeTime** (Nr. 601801).

Die Art der Überwachung, die Standzeit/Reststandzeit und die Stückzahl/Reststückzahl) führt die Steuerung in den Diagnosebits der Werkzeugdaten. In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** können Sie die Diagnosebits und die Standzeit verwalten und anzeigen.

**Weitere Informationen:** "Werkzeug-Standzeitdaten editieren", Seite 571

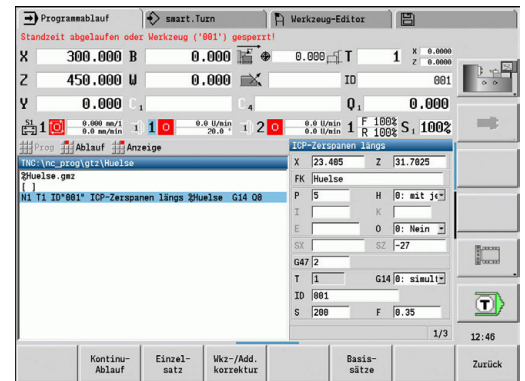

Wenn ein Werkzeug erneuert wird (z. B. Schneidplattentausch), muss in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** die Standzeit und die Stückzahl zurückgesetzt werden.

Austauschwerkzeuge definieren Sie beim Einrichten des Werkzeugträgers in der Betriebsart **smart.Turn**. Die **Austauschreihe** kann mehrere Schwesterwerkzeuge beinhalten. Die Austauschreihe ist Bestandteil des NC-Programms.

**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn- und DIN-Programmierung



**Standzeit des Werkzeugs in der Revolverliste zurücksetzen**

 
Werkzeugstandzeit zurücksetzen:




- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ Softkey **Revolverliste** drücken



 - ▶ Softkey **Sonderfunktionen** drücken



- ▶ Softkey **Schneiden neu setzen** drücken



- ▶ Sicherheitsfrage mit Softkey **JA** bestätigen



- ▶ Softkey **Zurück** drücken

**Standzeit des Werkzeugs in der Magazinliste zurücksetzen**

Werkzeugstandzeit zurücksetzen:



- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ **Werkzeugwechsel** wählen



 
- ▶ Softkey **Magazinliste** drücken
- ▶ Werkzeug wählen



- ▶ Softkey **Werkzeug editieren** drücken



- ▶ Softkey **Neue Schneide** drücken



- ▶ Softkey **Zurück** drücken

## 4.5 Maschine einrichten

Unabhängig davon, ob Sie das Werkstück manuell oder automatisch bearbeiten, müssen Sie die Maschine vorbereiten. In der Betriebsart **Maschine** erreichen Sie über den Menüpunkt **Einrichten** folgende Funktionen:


- **Achswerte setzen** (Werkstück-Nullpunkt definieren)
  - **Maschine Referenz** (Achsen referenzieren)
- **Schutzzone setzen**
- **Wkz-Wechselpunkt setzen**
- **C-Achswerte setzen**
- **Maschinenmaße setzen**
- **Betriebszeiten anzeigen**
- **Konfiguration Funkhandrad**
- **Antasten**

### Werkstück-Nullpunkt definieren

Im Dialog wird der Abstand Maschinen-Nullpunkt – Werkstück-Nullpunkt (auch **Versatz** genannt) als **XN** und **ZN** angezeigt. Bei einer Änderung des Werkstück-Nullpunkts erhalten Sie neue Anzeigewerte.



Sie können den Werkstück-Nullpunkt in der Z-Achse auch mit einem Tastsystem ermitteln. Die Steuerung prüft beim Nullpunktsetzen, welcher Werkzeugtyp gerade aktiv ist. Wenn Sie die Einrichtfunktion Werkstück-Nullpunkt mit eingewechseltem Tastsystem wählen, passt die Steuerung das Eingabeformular automatisch an. Drücken Sie **NC-START**, um den Messvorgang zu starten.

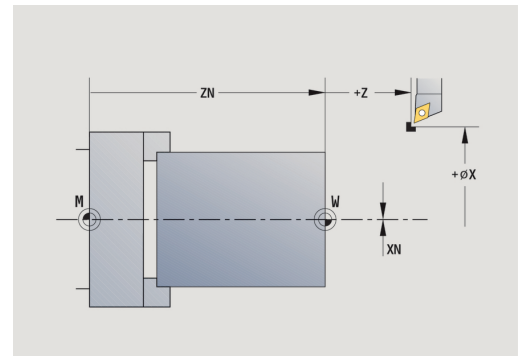


Werkstück-Nullpunkt setzen:




- ▶ **Einrichten** wählen



 
- ▶ **Achswerte setzen** wählen



 
- ▶ Werkstück-Nullpunkt (Planfläche) ankratzen
- ▶ Ankratzposition als Werkstück-Nullpunkt **Z = 0** definieren
- ▶ Alternativ Abstand Werkzeug – Werkstück-Nullpunkt als **Meßpunktcoordinate Z** eingeben
- ▶ Die Steuerung errechnet den Werkstück-Nullpunkt **Z**.



 - ▶ Alternativ Maschinen-Nullpunkt Z = Werkstück-Nullpunkt Z (Versatz = 0)



 - ▶ Alternativ ermöglicht die direkte Eingabe der Nullpunktverschiebung in **ZN**



- ▶ Softkey **Speichern** drücken

### Offsets definieren

Bevor Sie die Verschiebungen **G53**, **G54** und **G55** verwenden, müssen Sie die Offset-Werte im Einrichtbetrieb definieren.

 
Offset setzen:




- ▶ **Einrichten** wählen




- ▶ **Achswerte setzen** wählen



- ▶ Softkey **Verschiebung** drücken

 


- ▶ Softkey **G53**, **G54** oder **G55** drücken
- ▶ Softkey **Speichern** drücken
- ▶ Die Steuerung speichert die Werte in einer Tabelle, damit Sie die Offsets mit Hilfe der entsprechenden **G**-Funktionen im Programm aktivieren können.

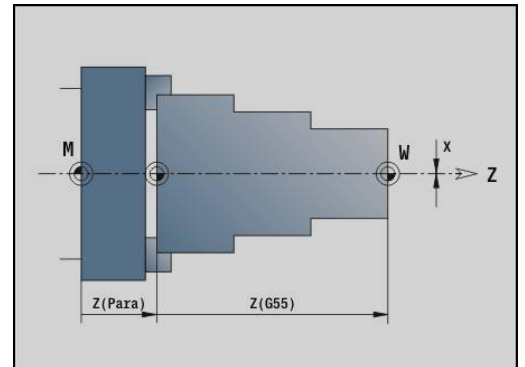

### Achsen Referenzfahren

Es besteht die Möglichkeit referenzierte Achsen neu zu referenzieren. Hierbei können einzelne Achsen oder alle Achsen gleichzeitig gewählt werden.

 Referenzfahren:



- ▶ Softkey **Maschine Referenz** drücken




- ▶ Softkey **Z-Referenz** und **X-Referenz** drücken



- ▶ Alternativ Softkey **alle** drücken



- ▶ Taste **NC-START** drücken
- ▶ Die Referenzpunkte werden angefahren.
- ▶ Die Steuerung aktualisiert die Positionsanzeige.

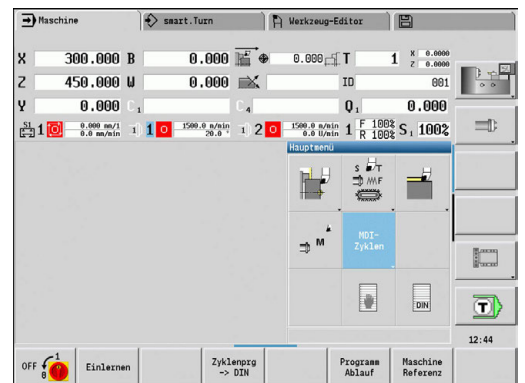

## Schutzzone setzen

Bei aktiver Schutzonenüberwachung prüft die Steuerung bei jeder Verfahrbewegung, ob die **Schutzzone in -Z Richtung** verletzt wird. Ist das der Fall, wird die Bewegung gestoppt und ein Fehler gemeldet.

Der Einrichtedialog **Schutzzone setzen** zeigt den Abstand Maschinen-Nullpunkt – Schutzzone in **-ZS** an.

Der Status der Schutzonenüberwachung wird in der Maschinenanzeige angezeigt, wenn das vom Maschinenhersteller konfiguriert ist.

 
Schutzzone setzen. Überwachung ausschalten:




- ▶ **Einrichten** wählen



- ▶ **Schutzzone setzen** wählen



 - ▶ Mit den Achstasten oder Handrad auf die **Schutzzone** fahren
- ▶ Mit Softkey **Übernahme Position** diese Position als Schutzzone übernehmen
- ▶ Alternativ Position der Schutzzone relativ zum Werkstück-Nullpunkt eingeben (Feld: **Meßpunktcoordinate -Z**)




- ▶ Mit Softkey **Speichern** eingegebene Position als Schutzzone übernehmen



- ▶ Alternativ Schutzonenüberwachung ausschalten



- Bei geöffnetem Eingabefenster **Schutzzone setzen** ist die Schutzonenüberwachung inaktiv
- In der DIN-Programmierung schalten Sie die Schutzonenüberwachung mit **G60 Q1** aus und mit **G60** wieder ein

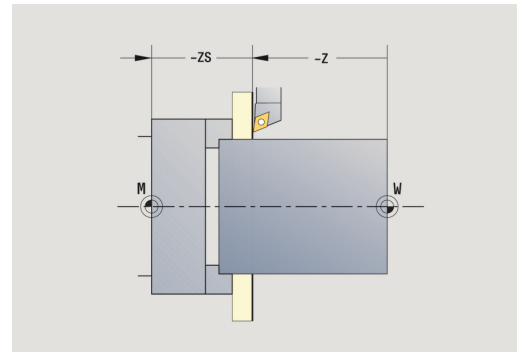

## Schutzonenstatus



Schutzonenüberwachung aktiv



Schutzonenüberwachung nicht aktiv

## Werkzeugwechsellpunkt setzen

Beim Zyklus **Werkzeugwechsellpunkt anfahren** oder DIN-Befehl **G14** fährt der Schlitten auf den **Werkzeugwechsellpunkt**. Diese Position sollte so weit vom Werkstück entfernt sein, dass der Revolver kollisionsfrei drehen kann, und Sie die Werkzeuge problemlos tauschen können.

 
Werkzeugwechsellpunkt setzen:




- ▶ **Einrichten** wählen



- ▶ **Werkzeugwechsellpunkt** wählen



- ▶ Werkzeugwechsellpunkt anfahren
  - ▶ Mit den Achstasten oder mit dem Handrad auf den Werkzeugwechsellpunkt fahren und diese Position als Werkzeugwechsellpunkt übernehmen
  - ▶ Alternativ Werkzeugwechselposition direkt eingeben
  - ▶ Gewünschte Wechselposition in die Eingabefelder **X** und **Z** in Maschinenkoordinaten eingeben (**X** = Radiusmaß)

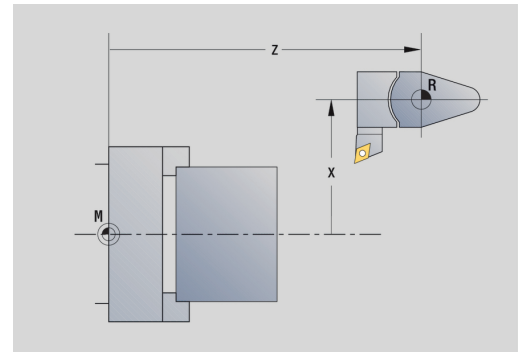

Die Koordinaten des Werkzeugwechsellpunkts werden als Abstand Maschinen-Nullpunkt – Werkzeugträger-Bezugspunkt eingegeben und angezeigt. Es ist empfehlenswert den Werkzeugwechsellpunkt anzufahren und die Position mit dem Softkey **Übernahme Position** zu übernehmen.

## C-Achswerte setzen

Mit der Funktion **C-Achswerte setzen** können Sie eine Nullpunktverschiebung für die Werkstückspindel definieren:

- **CN: Nullpunktv. C-Achse** – Positionswert der Werkstückspindel
- **C: Nullpunktv. C-Achse**
- **CM: Meßpunktcoordinate** – aktuelle Position auf definierten Wert setzen

C-Achsnullpunkt setzen:



- ▶ **Einrichten** wählen

 


- ▶ **C-Achswerte setzen** wählen




- ▶ C-Achse positionieren

- ▶ Position als C-Achsnullpunkt definieren
- ▶ Alternativ aktuelle Position auf definierten Wert setzen




- ▶ Softkey **Versatz absolut** drücken

 
- ▶ Im Eingabefeld **CM** Wert eingeben
- ▶ Nullpunktverschiebung C-Achse eingeben



 - ▶ Eingabe übernehmen
- ▶ Die Steuerung errechnet den C-Achsnullpunkt.



- ▶ Alternativ Nullpunktverschiebung C-Achse löschen

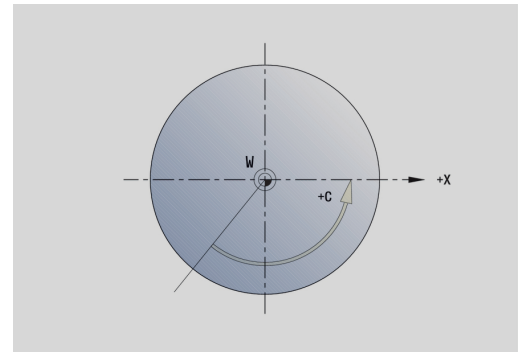

### Erweiterte Formularansicht bei Maschinen mit Gegenspindel

Wenn Ihre Maschine mit einer Gegenspindel ausgerüstet ist, wird der Parameter **CA** angezeigt. Mit dem Parameter **CA** wählen Sie aus, für welche Werkstückspindel (Haupt- oder Gegenspindel) die Eingaben der Funktion **C-Achswerte setzen** wirken.

In dem Parameter **CV** wird der aktive Winkelversatz angezeigt. Ein Winkelversatz wird mit **G905** aktiviert, um die Stellung von Haupt- und Gegenspindel aufeinander abzustimmen. Dies kann erforderlich sein, wenn beide Spindeln für eine Teileübergabe synchronisiert werden müssen. Mit dem Softkey **Versatz CV löschen** können Sie einen aktiven Winkelversatz zurücksetzen.

Zusätzliche Parameter bei Maschinen mit Gegenspindel:

- **CV: Nullpunktv. C-Achse** – aktiver Winkelversatz
- **CA: C-Achse Nummer** – Auswahl der C-Achse (Haupt- oder Gegenspindel)

## Maschinenmaß einrichten

Mit der Funktion **Maschinenmaße setzen** können Sie beliebige Positionen speichern, um diese in NC-Programmen zu verwenden.

Maschinenmaß einrichten:



- ▶ **Einrichten** wählen



- ▶ **Maschinenmaße setzen** wählen




- ▶ Nummer für das Maschinenmaß eingeben
- ▶ Position einer einzelnen Achse als Maschinenmaß übernehmen



- ▶ Alternativ Position aller Achse als Maschinenmaß übernehmen



- ▶ Maschinenmaß speichern

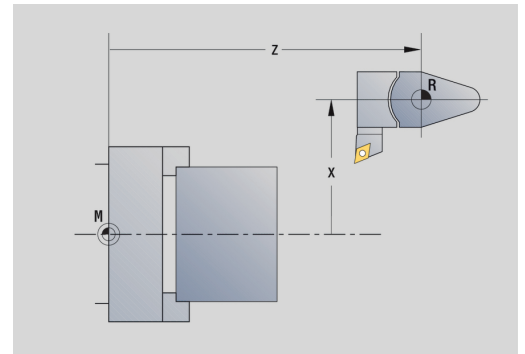

## Werkzeug-Tastensystem kalibrieren

Mit der Funktion **Tastensystem kalibrieren** können Sie die genauen Positionswerte des Werkzeug-Tastensystems ermitteln.

Tastensystemposition ermitteln:



 
- ▶ **Einrichten** wählen




- ▶ **Tastensystem** wählen



- ▶ **Tastensystem kalibrieren** wählen



 - ▶ Werkzeug für erste Messrichtung vorpositionieren
- ▶ Positive oder negative Verfahrrichtung einstellen




- ▶ Softkey entsprechend der Messrichtung drücken (Beispiel -Z-Richtung)



- ▶ Taste **NC-START** drücken
- ▶ Das Werkzeug verfährt in Messrichtung.
- ▶ Beim Auslösen wird die Position des Tastensystems ermittelt und gespeichert.
- ▶ Das Werkzeug fährt auf den Ausgangspunkt zurück.



- ▶ Softkey **Zurück** drücken, um den Kalibriervorgang zu beenden
- ▶ Die ermittelten Kalibrierwerte werden gespeichert.
- ▶ Werkzeug für nächste Messrichtung vorpositionieren und Vorgang erneut ausführen (max. 4 Messrichtungen)

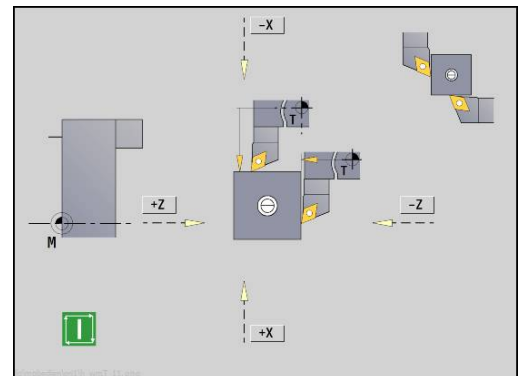

## Betriebszeiten anzeigen

Im Menü **Service** können Sie sich verschiedene Betriebszeiten anzeigen lassen.

Betriebszeit	Bedeutung
<b>Steuerung Ein</b>	Betriebszeit der Steuerung seit der Inbetriebnahme
<b>Maschine Ein</b>	Betriebszeit der Maschine seit der Inbetriebnahme
<b>Programmlauf</b>	Betriebszeit für den gesteuerten Betrieb seit der Inbetriebnahme



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Ihr Maschinenhersteller kann zusätzliche Zeiten zur Verfügung stellen.

Betriebszeiten anzeigen:



▶ **Einrichten** wählen



▶ **Service** wählen



▶ **Betriebszeiten anzeigen** wählen



## Funkhandrad HR 550FS konfigurieren

### Anwendung

Über den Menüpunkt **Funkhandrad einrichten** können Sie das Funkhandrad HR 550FS konfigurieren. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Handrad einer bestimmten Handradaufnahme zuordnen
- Funkkanal einstellen
- Analyse des Frequenz-Spektrums zur Bestimmung des bestmöglichen Funkkanals
- Sendeleistung einstellen
- Statistische Informationen zur Übertragungsqualität

### Funkhandrad einrichten:



- ▶ **Einrichten** wählen




- ▶ **Service** wählen



- ▶ **Funkhandrad einrichten** wählen

### Handrad einer bestimmten Handradaufnahme zuordnen


- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Handradaufnahme mit der Steuerungshardware verbunden ist
- ▶ Legen Sie das Funkhandrad, das Sie der Handradaufnahme zuordnen wollen, in die Handradaufnahme
- ▶ Menüpunkt **Einrichten** drücken
- ▶ Menüpunkt **Service** drücken
- ▶ Menüpunkt **Funkhandrad einrichten** drücken
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **HR anbinden**
- ▶ Die Steuerung speichert die Seriennummer des eingelegten Funkhandrades ab und zeigt diese im Konfigurationsfenster links neben der Schaltfläche **HR anbinden** an.
- ▶ Konfiguration speichern und Konfigurationsmenü verlassen: Schaltfläche **ENDE** drücken

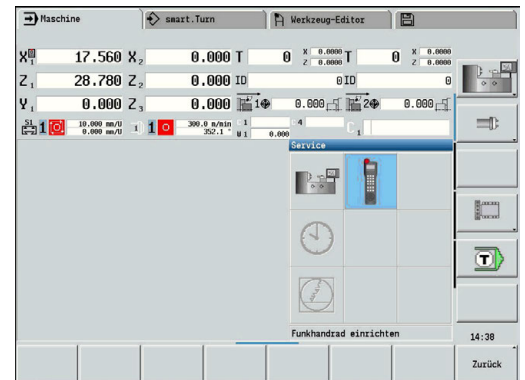

## Funkkanal einstellen

Beim automatischen Starten des Funkhandrads versucht die Steuerung den Funkkanal zu wählen, der das beste Funksignal liefert. Wenn Sie den Funkkanal selber einstellen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Menüpunkt **Einrichten** drücken
- ▶ Menüpunkt **Service** drücken
- ▶ Menüpunkt **Funkhandrad einrichten** drücken
- ▶ Durch Mausklick den Reiter **Frequenz-Spektrum** wählen
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **HR anhalten**
- Die Steuerung stoppt die Verbindung zum Funkhandrad und ermittelt das aktuelle Frequenzspektrum für alle 16 verfügbaren Kanäle.
- ▶ Kanalnummer des Kanals merken, der am wenigsten Funkverkehr aufweist (kleinster Balken)
- ▶ Über die Schaltfläche **Handrad starten** das Funkhandrad wieder aktivieren
- ▶ Durch Mausklick den Reiter **Eigenschaften** wählen
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kanal wählen**
- Die Steuerung blendet alle verfügbaren Kanalnummern ein.
- ▶ Wählen Sie per Maus die Kanalnummer, für die die Steuerung am wenigsten Funkverkehr ermittelt hat
- ▶ Konfiguration speichern und Konfigurationsmenü verlassen: Schaltfläche **ENDE** drücken

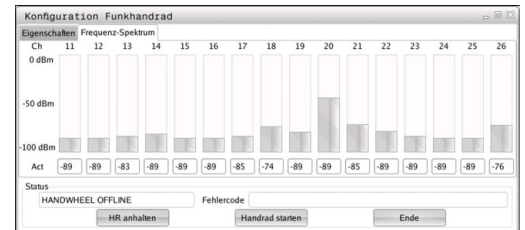

Durch ein Reduzieren der Sendeleistung nimmt die Reichweite des Funkhandrads ab.

- ▶ Menüpunkt **Einrichten** drücken
- ▶ Menüpunkt **Service** drücken
- ▶ Menüpunkt **Funkhandrad einrichten** drücken
- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setze Leistung**
- Die Steuerung blendet die drei verfügbaren Leistungseinstellungen ein. Wählen Sie per Maus die gewünschte Einstellung aus.
- ▶ Konfiguration speichern und Konfigurationsmenü verlassen: Schaltfläche **ENDE** drücken

## Statistik

Die Statistikdaten können Sie wie folgt anzeigen lassen:

- ▶ Menüpunkt **Einrichten** drücken
- ▶ Menüpunkt **Service** drücken
- ▶ Menüpunkt **Funkhandrad einrichten** drücken
- > Die Steuerung zeigt das Konfigurationsmenü mit den Statistikdaten.



Unter **Statistik** zeigt die Steuerung Informationen zur Übertragungsqualität an.

Das Funkhandrad reagiert bei einer eingeschränkten Empfangsqualität, die einen einwandfreien, sicheren Halt der Achsen nicht mehr gewährleisten kann, mit einer Not-Aus-Reaktion.

Hinweis auf eine eingeschränkte Empfangsqualität gibt der angezeigte Wert **Max. Folge verloren**. Zeigt die Steuerung im normalen Betrieb des Funkhandrades, innerhalb des gewünschten Einsatzradius hier wiederholt Werte größer 2 an, so besteht die erhöhte Gefahr eines unerwünschten Verbindungsabbruchs. Abhilfe kann hier die Erhöhung der Sendeleistung, aber auch ein Kanalwechsel auf einen weniger frequentierten Kanal schaffen. Versuchen Sie in solchen Fällen die Übertragungsqualität durch Auswählen eines anderen Kanals zu verbessern oder die Sendeleistung zu erhöhen.

**Weitere Informationen:** "Funkkanal einstellen", Seite 132

**Weitere Informationen:** "Sendeleistung einstellen", Seite 132

## Systemzeit einstellen

Mit der Funktion **Systemzeit einstellen** können Sie die Uhrzeit an Ihrer Steuerung einstellen.



Zur Navigation im Eingabeformular **Systemzeit** einstellen benötigen Sie eine Maus.

Mit den Softkeys **Monat** und **Jahr** können Sie die jeweilige Einstellung schrittweise vor- oder zurückstellen.

Wenn Sie die Zeit über einen NTP-Server einstellen wollen, müssen Sie zunächst aus der Server-Liste einen Server auswählen.

Systemzeiten einstellen:



- ▶ **Einrichten** wählen



- ▶ **Service** wählen



- ▶ **Systemzeit einstellen** wählen
- ▶ **Zeit über NTP Server synchronisieren** wählen (wenn verfügbar)
- ▶ **Zeit manuell einstellen** wählen
- ▶ **Datum** wählen
- ▶ **Zeit** eingeben
- ▶ **Zeitzone** wählen
- ▶ Softkey **OK** drücken



## 4.6 Werkzeuge messen

Die Steuerung unterstützt das Vermessen der Werkzeuge:

- Ankratzen: Dabei werden die Einstellmaße in Bezug zu einem vermessenen Werkzeug ermittelt
- Messtaster, feststehend oder in den Arbeitsraum einschwenkbar (wird vom Maschinenhersteller installiert)
- Messoptik (wird vom Maschinenhersteller installiert)

Das Vermessen durch Ankratzen steht immer zur Verfügung. Wenn ein Messtaster oder eine Messoptik installiert sind, wählen Sie diese Messmethoden per Softkey an.

Bei vermessenen Werkzeugen geben Sie die Einstellmaße in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** ein.



- Die Korrekturwerte werden beim Werkzeugmessen gelöscht
- Beachten Sie, dass bei Bohr- und Fräswerkzeugen der Mittelpunkt gemessen wird
- Die Werkzeuge werden in Abhängigkeit von Werkzeugtyp und Werkzeugorientierung vermessen. Beachten Sie die Hilfebilder

## Ankratzen

Beim Ankratzen ermitteln Sie die Maße in Bezug zu einem vermessenen Werkzeug.

Werkzeugmaße durch Ankratzen ermitteln:

- ▶ Das zu vermessende Werkzeug in die Werkzeugtabelle eintragen



- ▶ Ein vermessenes Werkzeug einsetzen und Werkzeugnummer im **TSF**-Dialog eingeben



- ▶ Planfläche drehen und diese Position als Werkstück-Nullpunkt definieren

- ▶ Zurück zum **TSF**-Dialog, das zu messende Werkzeug einwechseln

Werkzeug  
messen

- ▶ Softkey **Werkzeug messen** drücken

- ▶ Planfläche ankratzen

- ▶ **0** als **Meßpunktkoordinate Z** eintragen (Werkstücknullpunkt) und speichern




- ▶ Messdurchmesser drehen

- ▶ Durchmessermaß als **Meßpunktkoordinate X** eintragen und speichern

Übernahme  
X

- ▶ Bei Drehwerkzeugen Schneidenradius eingeben und in die Werkzeugtabelle übernehmen

Speichern  
R

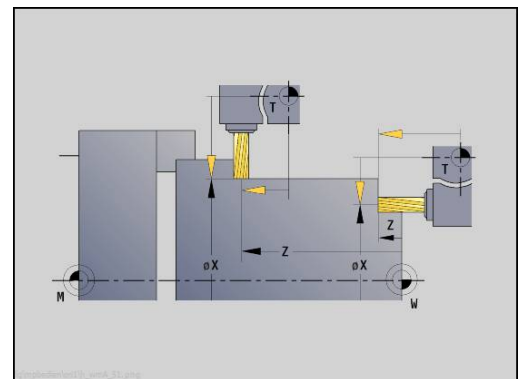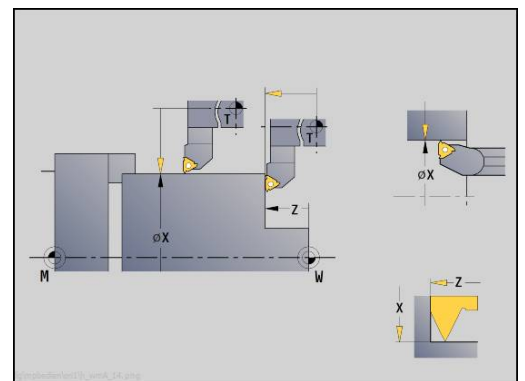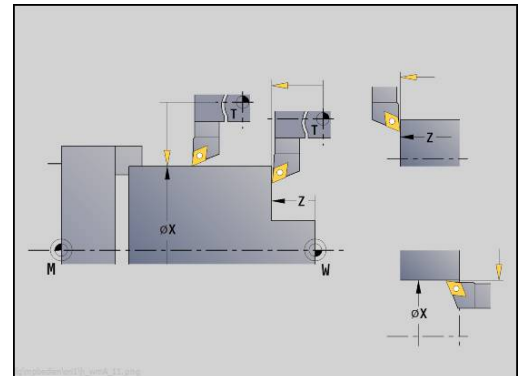

## Tastensystem (Werkzeug-Tastensystem)



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion schaltet Ihr Maschinenhersteller frei.

Werkzeugmaße per Tastensystem ermitteln:

- ▶ Das zu vermessende Werkzeug in die Werkzeugtabelle eintragen



- ▶ Werkzeug einsetzen und Werkzeugnummer im **TSF**-Dialog eingeben



 
- ▶ Softkey **Werkzeug messen** drücken



- ▶ Softkey **Messtaster** drücken




- ▶ Werkzeug für erste Messrichtung vorpositionieren
- ▶ Positive oder negative Verfahrrichtung einstellen



- ▶ Softkey entsprechend der Messrichtung drücken (Beispiel -Z-Richtung)



 - ▶ Taste **NC-START** drücken
- > Das Werkzeug verfährt in Messrichtung.
- > Beim Auslösen des Messtasters wird das Einstellmaß ermittelt und gespeichert.
- > Das Werkzeug fährt auf den Ausgangspunkt zurück.






- ▶ Werkzeug für zweite Messrichtung vorpositionieren
- ▶ Softkey entsprechend der Messrichtung drücken (Beispiel -X-Richtung)



- ▶ Taste **NC-START** drücken
- > Das Werkzeug verfährt in Messrichtung.
- > Beim Auslösen des Messtasters wird das Einstellmaß ermittelt und gespeichert.



- ▶ Bei Drehwerkzeugen Schneidradius eingeben und in die Werkzeugtabelle übernehmen

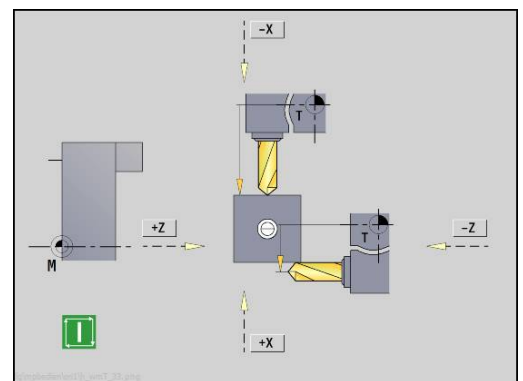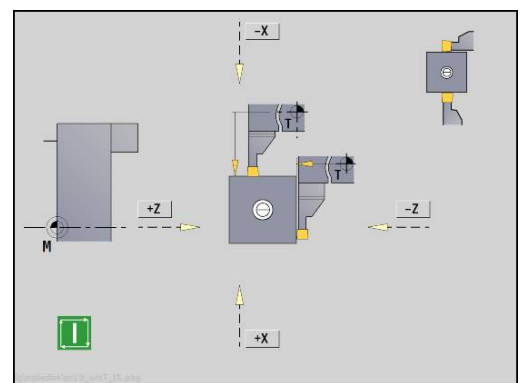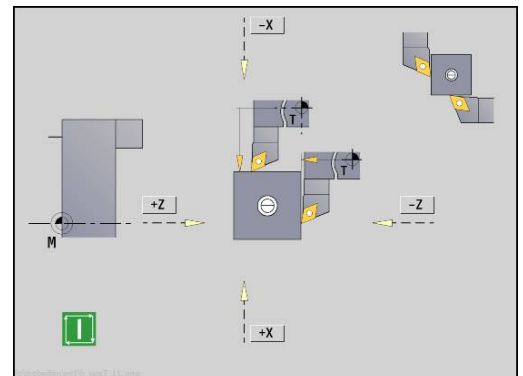

## Messoptik



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion schaltet Ihr Maschinenhersteller frei.

Werkzeugmaße mit einer Messoptik ermitteln:

- ▶ Das zu vermessende Werkzeug in die Werkzeugtabelle eintragen



- ▶ Werkzeug einsetzen und Werkzeugnummer im **TSF**-Dialog eingeben

Werkzeug  
messen

- ▶ Softkey **Werkzeug messen** drücken

Mess-  
optik

- ▶ Softkey **Messoptik** drücken

Übernahme  
Z




- ▶ Werkzeug mit Achstasten oder Handrad in das Fadenkreuz der Messoptik positionieren
- ▶ Werkzeugmaß Z speichern

Übernahme  
X

- ▶ Werkzeugmaß X speichern

Speichern  
R

- ▶ Bei Drehwerkzeugen Schneidenradius eingeben und in die Werkzeugtabelle übernehmen

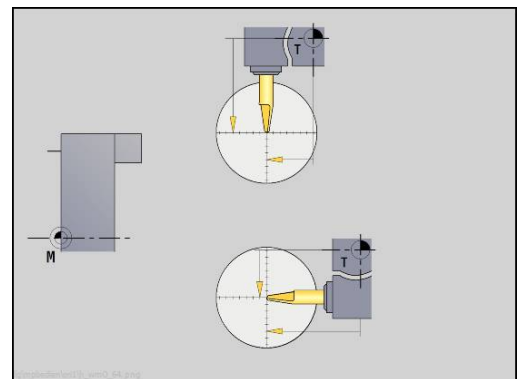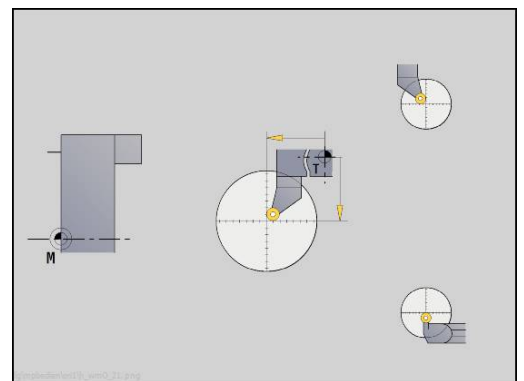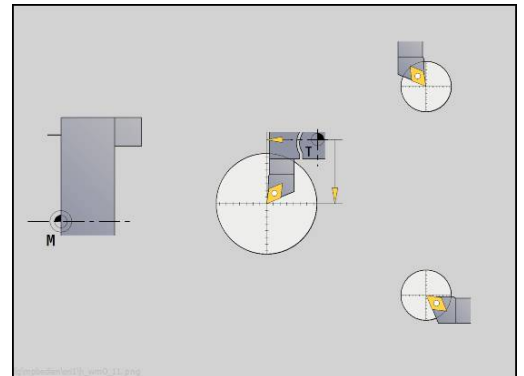



## Werkzeugkorrekturen

Die Werkzeugkorrekturen in X und Z sowie die Sonderkorrektur bei Stech- und Pilzwerkzeugen kompensieren den Verschleiß der Werkzeugschneide.



 
Ein Korrekturwert darf +/-10 mm nicht überschreiten.

Sie können Werkzeugkorrekturen entweder mit dem Handrad setzen oder in einem Dialogfeld eintragen.

Werkzeugkorrektur mit dem Handrad setzen:




- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)




- ▶ Softkey **Werkzeugkorrektur** drücken



 - ▶ Ggf. Softkey **Korrektur Handrad** drücken



 - ▶ Softkey **X-Korr. Werkzeug** (oder **Z-Korr.**) drücken
- ▶ Korrekturwert per Handrad ermitteln
- ▶ Die Anzeige erfolgt in der Restweganzeige.




- ▶ Korrekturwert in die Werkzeugtabelle übernehmen
- ▶ Die T-Anzeige zeigt den neuen Korrekturwert.
- ▶ Die Restweganzeige wird gelöscht.


Werkzeugkorrektur eintragen:



 
- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



 - ▶ Softkey **Werkzeugkorrektur** drücken



 - ▶ Ggf. Softkey **Korrektur setzen** drücken




- ▶ Korrekturwert in die Werkzeugtabelle übernehmen
- ▶ Die T-Anzeige zeigt den neuen Korrekturwert.
- ▶ Die Restweganzeige wird gelöscht.

Werkzeugkorrektur löschen:



 
- ▶ **T, S, F setzen** wählen (ist nur in der Betriebsart **Maschine** anwählbar)



- ▶ Softkey **Werkzeugkorrektur** drücken



 - ▶ Softkey **LÖSCHEN** drücken



- ▶ Eingetragenen Korrekturwert in X (oder Z) löschen

## 4.7 Manueller Betrieb

Bei der **manuellen Werkstückbearbeitung** verfahren Sie die Achsen mit dem Handrad oder den Handrichtungstasten. Sie können auch Einlernzyklen einsetzen, um komplexere Bearbeitungen durchzuführen (halb automatischer Betrieb). Die Verfahrswege und Zyklen werden **nicht gespeichert**.

Nach dem Einschalten und Referenzfahren befindet sich die Steuerung in der Betriebsart **Maschine**. Dieser Modus bleibt, bis Sie die Unterbetriebsart **Einlernen** oder die Unterbetriebsart **Programmablauf** anwählen. Die Anzeige Maschine in der Kopfzeile zeigt den **manuellen Betrieb** an.



Definieren Sie den Werkstück-Nullpunkt und geben die Maschinendaten ein, bevor Sie mit der Zerspanung beginnen.

### Werkzeug wechseln

Die Werkzeugnummer oder die Werkzeugidentnummer geben Sie im **TSF**-Dialog ein. Prüfen Sie die Werkzeugparameter.

**T0** definiert kein Werkzeug. Folglich sind auch keine Längenmaße, Schneidenradius usw. gespeichert.

### Spindel

Die Spindeldrehzahl geben Sie im **TSF**-Dialog ein. Das Einschalten und Stoppen der Spindel geschieht über die Spindeltasten (Maschinenbedienfeld). Der **Stillsetzungswinkel A** im **TSF**-Dialog bewirkt, dass die Spindel immer auf dieser Position stoppt.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Die maximal ausführbare Spindeldrehzahl ist maschinenabhängig. Sie kann von der maximal programmierbaren Drehzahl erheblich abweichen.  
Ihr Maschinenhersteller legt die maximal ausführbare Spindeldrehzahl in den Maschinenparametern fest.

## Handradbetrieb



**Weitere Informationen:** Maschinenhandbuch

## Handrichtungstasten

Sie verfahren die Achsen mit den Handrichtungstasten im Vorschub oder Eilgang. Die Vorschubgeschwindigkeit geben Sie im **TSF**-Dialog ein.



### ▪ **Vorschub**

- bei **drehender Spindel**: Umdrehungsvorschub [mm/ Umdr.]
- bei **gestoppter Spindel**: Minutenvorschub [m/min]
- Vorschub im **Eilgang**: Minutenvorschub [m/min]

## Einlernzyklen in der Betriebsart Maschine

- ▶ Spindeldrehzahl einstellen
- ▶ Vorschub einstellen
- ▶ Werkzeug einwechseln, Werkzeugnummer definieren und Werkzeugdaten prüfen (**TO** ist nicht erlaubt)
- ▶ Startpunkt des Zyklus anfahren
- ▶ Zyklus auswählen und Zyklusparameter eingeben
- ▶ Zyklusablauf grafisch kontrollieren
- ▶ Zyklus ausführen



Die zuletzt getätigten Eingaben in einem Zyklendialog bleiben so lange erhalten, bis ein neuer Zyklus angewählt wird.

## 4.8 Unterbetriebsart Einlernen


### Unterbetriebsart Einlernen

In der Unterbetriebsart **Einlernen** führen Sie die Werkstückbearbeitung schrittweise mithilfe der Einlernzyklen durch. Die Steuerung **lernt** diese Werkstückbearbeitung und speichert die Arbeitsschritte in einem Zyklenprogramm, das Sie jederzeit wiederverwenden können. Die Unterbetriebsart **Einlernen** wird per Softkey **Einlernen** eingeschaltet und in der Kopfzeile angezeigt.

Jedes Einlernprogramm hat einen Namen und eine Kurzbezeichnung. Jeder Zyklus wird in einem nummerierten Satz dargestellt. Die Satznummer hat für den Programmablauf keine Bedeutung, die Zyklen werden nacheinander abgearbeitet. Steht der Cursor auf einem Zyklensatz, zeigt die Steuerung die Zyklusparameter an.

Der Zyklensatz beinhaltet:

- Satznummer
- verwendetes Werkzeug (Nummer und WKZ-ID)
- Zyklusbezeichnung
- Nummer der ICP-Kontur oder des DIN-Unterprogramms (nach %)

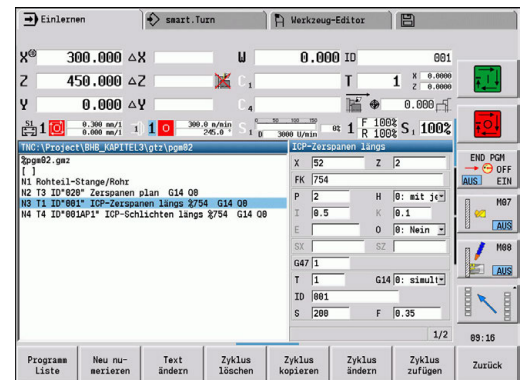

## Einlernzyklen programmieren

Wenn Sie ein neues Einlernprogramm erstellen, erfolgt das für jeden Zyklus nach dem Verfahren **Eingabe – Simulation – Ausführen – Speichern**. Die einzelnen nacheinander ausgeführten Zyklen ergeben das Zyklenprogramm.

Sie ändern bestehende Einlernprogramme durch Ändern der Zyklusparameter, durch Löschen vorhandener Zyklen und durch Hinzufügen neuer Zyklen.

Wenn Sie die Unterbetriebsart **Einlernen** verlassen oder die Maschine ausschalten, bleibt das Einlernprogramm erhalten. Den Editor zur Erstellung von ICP-Konturen erreichen Sie per Softkey, wenn Sie einen ICP-Zyklus aufrufen.

**Weitere Informationen:** "Unterbetriebsart ICP-Editor im Einlernen", Seite 421

DIN-Unterprogramme programmieren Sie im smart.Turn-Editor und binden sie dann in einen DIN-Zyklus ein. Den smart.Turn-Editor erreichen Sie per Softkey **DIN Edit**, wenn Sie den DIN-Zyklus anwählen oder über die Betriebsartentaste.

### Softkeys

Programm Liste	Zur <b>Auswahl von Zyklenprogrammen</b> umschalten
Neu nu- merieren	Satznummern der Zyklen neu nummerieren
Text ändern	Programmbeschreibung eingeben oder ändern
Zyklus löschen	Angewählten Zyklus löschen
Zyklus kopieren	Zyklusparameter zwischenspeichern Beispiel: Parameter des Schruppzyklus für den Schlichtzyklus übernehmen
Einfügen	Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys <b>Zyklus kopieren</b> angeboten. Daten aus dem Zwischenspeicher übernehmen
Zyklus ändern	Zyklusparameter oder Zyklusmodus ändern. Der Zyklustyp kann nicht geändert werden.
Zyklus zufügen	Neuen Zyklus unterhalb des Cursors einfügen

## 4.9 Unterbetriebsart Programmablauf

### Programm laden

In der Unterbetriebsart **Programmablauf** nutzen Sie Einlernprogramme, DIN-Programme oder Automatikjobs zur Teileproduktion. Sie können in diesem Zweig die Programme nicht ändern, haben aber mit der Unterbetriebsart **Simulation** eine Kontrollmöglichkeit vor der Programmausführung. Zusätzlich unterstützt die Steuerung das **Einfahren** einer Werkstückbearbeitung durch den Einzelsatzbetrieb und den kontinuierlichen Ablauf.

smart.Turn-Programme werden als DIN-Programme gespeichert (\*.nc). Automatikjobs (\*.job) erstellen Sie ebenfalls in der Betriebsart **smart.Turn**.

Die Unterbetriebsart **Programmablauf** lädt standardmäßig das zuletzt verwendete Programm. Mit dem Maschinenparameter 601814 können Sie einstellen, dass keine automatische Programmanwahl erfolgt.


Ein anderes Programm laden Sie wie folgt:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Programm<br>Liste | ▶ Softkey <b>Programm Liste</b> drücken  |
| DIN               | > Die Steuerung zeigt die Einlernprogramme an.<br>▶ Alternativ <b>DIN</b> -Programm anzeigen |
| Öffnen            | ▶ Einlern- oder DIN-Programm auswählen<br>▶ Softkey <b>Öffnen</b> drücken                    |

Ein Einlern- oder smart.Turn-Programm können Sie auf einem beliebigen Satz starten und so eine unterbrochene Bearbeitung fortsetzen (Startsatzsuche).

Die Unterbetriebsart **Programmablauf** wird per Softkey eingeschaltet und in der Kopfzeile angezeigt.

**Weitere Informationen:** "Programmverwaltung", Seite 165

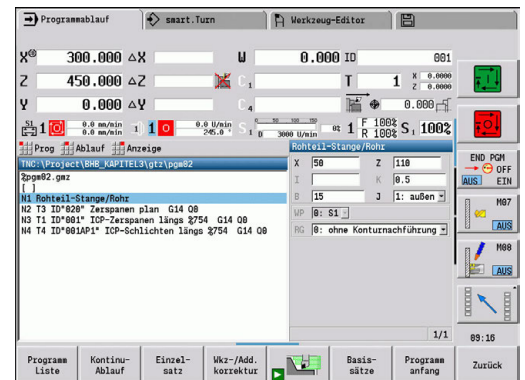


In der Unterbetriebsart **Programmablauf** angewählte Programme sind vor dem Löschen geschützt. Um die Datei zum Löschen freizugeben, beenden Sie die Programmsatzanzeige, indem Sie den Softkey **Zurück** drücken.

## Werkzeugliste vergleichen

Während des Ladens eines Programms vergleicht die Steuerung die aktuelle Revolverbelegung mit der Werkzeugliste des Programms. Werden im Programm Werkzeuge benutzt, die nicht in der aktuellen Revolverliste enthalten sind oder sich auf einem anderen Platz befinden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Nach Bestätigen der Fehlermeldung erscheint zur Kontrolle die Werkzeugliste des Programms.

Sie können mit dem Softkey **Übernahme Werkzeug** die aktuelle Revolverbelegung überschreiben. Wenn Sie den Softkey **Abbrechen** drücken, dann ist kein Programmstart möglich. Die Werkzeugliste des Programms und die aktuelle Revolverbelegung müssen übereinstimmen.

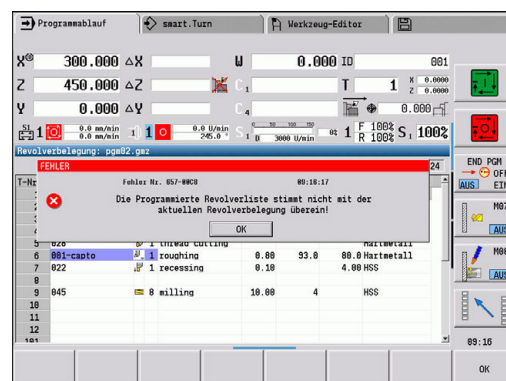

## HINWEIS

### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei **Übernahme Werkzeug** überschreibt die Steuerung die aktuelle Revolverbelegung komplett und unwiederbringlich mit der Werkzeugliste des Programms. Eine erneute Prüfung auf Übereinstimmung findet dabei nicht statt. Während der nachfolgenden Bearbeitungen besteht Kollisionsgefahr!

- Revolverbelegung nach dem Überschreiben manuell prüfen



Diese Funktion steht Ihnen auch an Maschinen mit Werkzeugmagazin zur Verfügung. Die Steuerung verwendet die Magazinliste anstatt der Revolverliste.

## Vor der Programmausführung

### Fehlerhafte Programme

Die Steuerung prüft die Programme während des Ladens bis zum Bereich **BEARBEITUNG**. Wird ein Fehler festgestellt (Beispiel: Fehler in der Konturbeschreibung), erscheint das Fehlersymbol in der Kopfzeile. Nach Drücken der Taste **Info** erhalten Sie detaillierte Fehlerinformationen. Der Bearbeitungsteil eines Programms und damit alle Verfahrbewegungen werden erst nach **NC-Start** interpretiert. Sollte hier ein Fehler vorliegen, stoppt die Maschine mit einer Fehlermeldung.



Eine Prüfung der NC-Programme in der Unterbetriebsart **Simulation** hilft Fehler in der Programmierung oder der verwendeten Syntax frühzeitig (und vor der Bearbeitung) festzustellen.

- **Prüfung der Zyklen und Zyklenparameter:** Die Steuerung listet das Einlern- und DIN-Programm auf. Bei Einlernprogrammen werden die Parameter des Zyklus, auf dem der Cursor steht, angezeigt
- **Grafische Kontrolle:** Sie kontrollieren den Programmablauf mit der Unterbetriebsart **Simulation**

**Weitere Informationen:** "Unterbetriebsart Simulation", Seite 532



## Startsatzsuche



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion richtet Ihr Maschinenhersteller ein.



Die Startsatzsuche steht während der für die **Belastungsüberwachung** (Option) notwendigen **Referenzbearbeitung** nicht zur Verfügung.

Startsatzsuche ist der Einstieg in ein NC-Programm an ausgewählter Stelle. In smart.Turn-Programmen können Sie auf jedem NC-Satz des Programms starten.

Die Steuerung startet die Programmausführung ab der Cursor-Position. Eine zwischenzeitliche Simulation verändert die Startposition nicht.



Im Maschinenparameter **execNextStartBlock** (Nr. 601810) können Sie einstellen, ob die Programmausführung nach einer Startsatzsuche mit dem gewählten NC-Satz oder mit dem nächsten NC-Satz beginnt.

## HINWEIS

### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei der Startsatzsuche stellt die Steuerung die Maschinensituation her, die im normalen Programmablauf vor dem Startsatz aktuell war, z. B. vorheriges Werkzeug oder vorherige Schwenksituation. Während der Schwenk- und Drehbewegungen besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Schlitten vorpositionieren, sodass der Werkzeugträger (z. B. Revolver) kollisionsfrei schwenken kann
- ▶ Schlitten vorpositionieren, sodass die Achsen die letzte programmierte Position vor dem Wiedereinstieg kollisionsfrei erreichen können

HEIDENHAIN empfiehlt, mit einem NC-Satz, direkt nach einem **T**-Befehl zu starten.

Die Steuerung stellt die vorherige Maschinensituation in folgender Reihenfolge her:

- Werkzeug einwechseln
- Achsen in konfigurierter oder gewählter Reihenfolge positionieren
- Spindel einschalten



 


 

 
## Programmausführung

Das geladene Einlern- oder DIN-Programm wird ausgeführt, sobald Sie **NC-Start** drücken. **NC-Stopp** stoppt die Bearbeitung jederzeit.

Während des Programmablaufs steht der Cursor auf dem Zyklus oder DIN-Satz, der gerade ausgeführt wird. Bei Einlernprogrammen sehen Sie die Parameter des laufenden Zyklus im Eingabefenster.

Sie beeinflussen den Programmablauf mit den in der Tabelle aufgeführten Softkeys.

### Softkeys

	Einlern- oder smart.Turn-Programm auswählen
	Einlernprogramm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> Zyklen bis zum nächsten zu quittierenden Werkzeugwechsel abarbeiten</li> <li>■ <b>Aus:</b> Stopp nach jedem Zyklus. Start des Folgezyklus mit <b>NC-Start</b></li> </ul> smart.Turn-Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> Programmausführung ohne Unterbrechung</li> <li>■ <b>Aus:</b> Stopp vor <b>M01</b>-Befehl</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> Stopp nach jedem Verfahrensweg (Basissatz). Start des nächsten Wegs mit <b>NC-Start</b> (Empfehlung: Einzelsatz gemeinsam mit Basissatzanzeige nutzen)</li> <li>■ <b>Aus:</b> Zyklen und DIN-Befehle ohne Unterbrechung abarbeiten</li> </ul>
	Eingabe von Werkzeugkorrekturen oder additiven Korrekturen <b>Weitere Informationen:</b> "Korrekturen während der Programmausführung", Seite 153
	Unterbetriebsart <b>Simulation</b> einschalten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein:</b> Verfah- und Schaltbefehle im <b>DIN-Format</b> anzeigen (Basissätze)</li> <li>■ <b>Aus:</b> Einlern- oder DIN-Programm anzeigen</li> </ul>
	In Verbindung mit DIN-Programmen wird der Softkey nach Drücken des Softkeys <b>Startsatzsuche</b> angeboten. Der Cursor springt auf den ersten Satz des Einlern- oder DIN-Programms
	Ermöglicht den Einstieg in ein NC-Programm an ausgewählter Stelle



Die Startsuche steht während der für die **Belastungsüberwachung** (Option) notwendigen **Referenzbearbeitung** nicht zur Verfügung.

### Stückzahl



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion muss vom Maschinenhersteller freigegeben und angepasst werden.

Sie können eine Stückzahlvorgabe definieren und die Steuerung arbeitet bis zum Erreichen dieser Stückzahl das Programm ab.

Stückzahl definieren:



- ▶ Menüpunkt **Ablauf** wählen



- ▶ Menüpunkt **Stückzahl** wählen
- ▶ Die Steuerung öffnet das Formular **Stückzahl**.

Zyklusparameter:

- **MP: Stückzahl-Vorgabe**
- **P: Ist-Stückzahl**

Mit dem Softkey **Stückzahl löschen** können Sie den Werkstückzähler zurücksetzen.

### Ausblendeebene

Bevor Sie eine Ausblendeebenen setzen und aktivieren können, müssen Sie diese im Programm definieren.

**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn- und DIN-Programmierung

Ausblendeebene definieren:



- ▶ Menüpunkt **Ablauf** wählen



- ▶ Menüpunkt **Ausblendeebene** wählen
- ▶ Die Steuerung öffnet das Formular **Ausblendeebene setzen**.

Zyklusparameter:

- **NR: Ausblendeebenen**

Wenn Sie im Parameter **NR** den Wert **2** ein und drücken den Softkey **Speichern**, so setzt und aktiviert die Steuerung die Ausblendeebene 2 und aktualisiert entsprechend das Anzeigefeld. Außerdem führt die Steuerung beim nächsten Programmablauf die mit der gesetzten oder aktiven Ausblendeebene definierten NC-Sätze nicht aus.

**Weitere Informationen:** "Maschinendatenanzeige", Seite 106



Wenn Sie mehrere Ausblendeebenen gleichzeitig setzen und aktivieren möchten, geben Sie im Parameter **NR** eine Ziffernfolge ein. Die Eingabe **159** setzt/aktiviert die Ausblendeebenen 1, 5 und 9.

Deaktivieren Sie die Ausblendeebenen, indem Sie den Parameter **NR** ohne Eingabe abspeichern.

Beachten Sie beim Setzen und Aktivieren der Ausblendeebenen während des Programmablaufs, dass die Steuerung durch den Satzvorlauf verzögert reagiert.

### Variablen



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!

Diese Funktion muss vom Maschinenhersteller freigegeben und angepasst werden.

In der Unterbetriebsart **Programmablauf** können Sie sich die im **PROGRAMMKOPF** definierten Variablen anzeigen lassen und ggf. ändern.

**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn- und DIN-Programmierung

Variablen anzeigen oder ausblenden:



- ▶ Menüpunkt **Ablauf** wählen



- ▶ Menüpunkt **Variablen** wählen



- ▶ Menüpunkt **Ausgabe Ein** wählen
- > Das Überblendfenster **Variablen** wird angezeigt.



- ▶ Alternativ Menüpunkt **Ausgabe Aus** wählen
- > Das Überblendfenster **Variablen** wird ausgeblendet.

Variablen ändern:



- ▶ Menüpunkt **Ablauf** wählen



- ▶ Menüpunkt **Variablen** wählen



- ▶ Menüpunkt **Ändern** wählen
- > Wenn das Überblendfenster **Variablen** noch nicht sichtbar ist, wird es angezeigt.
- > Die Variablen können geändert werden.



Sie können die Variablen nur ändern, wenn das Programm noch nicht gestartet oder gestoppt ist.

## Automatikjob

### Automatikjob

Die Steuerung kann in der Unterbetriebsart **Programmablauf** mehrere Hauptprogramme nacheinander abarbeiten, ohne dass Sie zwischendurch diese Programme neu anwählen und starten müssen. Dazu erstellen Sie eine Programmliste (Automatikjob) in der Betriebsart **smart.Turn**, die in der Unterbetriebsart **Programmablauf** abgearbeitet wird.

Für jedes Hauptprogramm in der Liste geben Sie eine Stückzahl vor, die definiert, wie oft dieses Programm durchläuft, bevor das nächste NC-Programm gestartet wird. Bei der Job-Anwahl können Sie ein NC-Programm bestimmen, ab dem der Job abgearbeitet werden soll.

Wenn der Automatikjob unter folgenden Umständen abgebrochen wurde, speichert die Steuerung das unterbrochene Programm und die bereits gefertigte Stückzahl:

- **NC-Stopp**
- Not-Halt
- Stromausfall



Programmierhinweise:

- Die Automatikjobs (\*.job) können Sie nur im Standardverzeichnis anlegen. Die im Job verwendeten NC-Programme können in beliebigen Projektverzeichnissen gespeichert sein
- Wenn die Programmliste ohne Eingriff abgearbeitet werden soll, dann müssen die aufgeführten Hauptprogramme mit **M99** beendet werden
- **M30** stoppt den Automatikjob. Mit der Taste **NC-START** setzen Sie den Automatikjob fort

Job wählen:



- ▶ Menüpunkt **Prog** wählen



- ▶ Menüpunkt **Jobanwahl** wählen



- ▶ **Automatik-Job** wählen
- ▶ Softkey **Öffnen** drücken



- ▶ Ggf. mit Cursor Startprogramm anwählen



- ▶ Mit Softkey **Übernahme Job** bestätigen

Job nach Unterbrechung fortführen:

- ▶ Unterbrochenen Job wählen



- ▶ Softkey **Unterbr. Programm** wählen
- > Die Steuerung markiert das unterbrochene Programm.
- > Die Steuerung setzt den Werkstückzähler auf die Anzahl der bereits gefertigten Werkstücke.



- ▶ Taste **NC-START** drücken

Job-Anzeige ändern:

- ▶ Gewünschter Job ist angewählt
- ▶ Cursor steht beim angewählten Startprogramm



- ▶ Menüpunkt **Anzeige** wählen



- ▶ Menüpunkt **Jobliste Aus** wählen
- > Die Steuerung schaltet auf die NC-Programmanzeige um.




- ▶ Alternativ Menüpunkt **Jobliste Ein** wählen
- > Die Steuerung schaltet auf die Job-Anzeige um.

## Korrekturen während der Programmausführung

### Werkzeugkorrekturen

Werkzeugkorrektur eingeben:

- Wkz-/Add. korrektur ▶ Softkey **Wkz-/Add. korrektur** drücken
- Werkzeug korrektur ▶ Softkey **Werkzeugkorrektur** drücken
- ▶ Werkzeugnummer eingeben oder aus der Werkzeugliste auswählen
- ▶ Korrekturwerte eingeben
- Speichern ▶ Softkey **Speichern** drücken
- ▶ Die gültigen Korrekturwerte werden im Eingabefenster angezeigt und übernommen

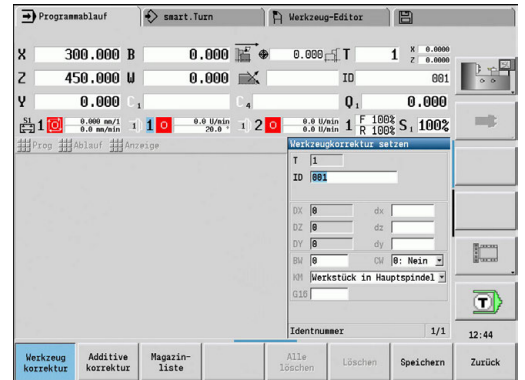

- i**


  - Eingegebene Werte werden zu den bestehenden Korrekturwerten addiert, sind in der Anzeige sofort wirksam und werden mit dem nächsten Verfahrssatz ausgefahren
  - Um eine Korrektur zu löschen, geben Sie den aktuellen Korrekturwert mit umgekehrtem Vorzeichen ein

### Additive Korrekturen

Die Steuerung verwaltet 16-additive Korrekturwerte. Sie editieren die Korrekturen in der Unterbetriebsart **Programmablauf** und aktivieren sie mit **G149** in einem smart.Turn- Programm oder in ICP-Zyklen Schichten.

Additive Korrekturen eingeben:

- Wkz-/Add. korrektur ▶ Softkey **Wkz-/Add. korrektur** drücken
- Additive korrektur ▶ Softkey **Additive korrektur** drücken
- ▶ Nummer der additiven Korrektur eingeben
- ▶ Korrekturwerte eingeben
- Speichern ▶ Softkey **Speichern** drücken
- ▶ Die gültigen Korrekturwerte werden im Eingabefenster angezeigt und übernommen

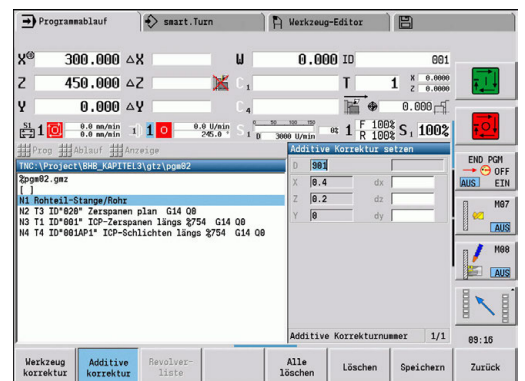

Additive Korrekturen lesen:

- Wkz-/Add. korrektur ▶ Softkey **Wkz-/Add. korrektur** drücken
- Additive korrektur ▶ Softkey **Additive korrektur** drücken
- ▶ Nummer der additiven Korrektur eingeben
- ▶ Cursor in nächstes Eingabefeld stellen
- ▶ Die Steuerung zeigt die gültigen Korrekturwerte an



Additive Korrekturen löschen:

Wkz-/Add.  
korrektur

- ▶ Softkey **Wkz-/Add. korrektur** drücken

Additive  
korrektur

- ▶ Softkey **Additive korrektur** drücken

LÖSCHEN

- ▶ Nummer der additiven Korrektur eingeben
- ▶ Softkey **Löschen** drücken
- > Die Werte dieser Korrektur werden gelöscht

Alle  
löschen

- ▶ Alternativ Softkey **Alle löschen** drücken
- > Alle Korrekturwerte werden gelöscht



- Eingegabene Werte werden zu den bestehenden Korrekturwerten addiert, sind in der Anzeige sofort wirksam und werden mit dem nächsten Verfahrssatz ausgefahren
- Die Korrekturwerte werden in einer internen Tabelle abgelegt und stehen programmübergreifend zur Verfügung
- Löschen Sie alle additiven Korrekturen, wenn Sie die Maschine umrüsten



## Programmlauf im Dry-Run-Modus

Der Dry-Run-Modus wird für die schnelle Programmabarbeitung bis zu einer Wiedereinstiegsposition genutzt.

Voraussetzungen für Dry-Run sind:

- Die Steuerung muss vom Maschinenhersteller für Dry-Run vorbereitet sein (In der Regel wird die Funktion per Schlüsselschalter oder per Taster aktiviert)
- Die Unterbetriebsart **Programmablauf** muss aktiviert sein

Bei Aktivierung des Dry-Run-Modus wird der Spindelstatus und die Spindeldrehzahl **eingefroren**.

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

Beim Dry-Run-Modus führt die Steuerung alle Bewegungen (außer Gewindeschritte) im Eilgang aus. Während des Dry-Run-Modus besteht erhöhte Kollisionsgefahr!

- ▶ Dry-Run-Modus ausschließlich für **Luftschnitte** nutzen
- ▶ Ggf. die Vorschubgeschwindigkeit mit dem Override-Potentiometer reduzieren

Nach Deaktivierung des Dry-Run-Modus arbeitet die Steuerung wieder mit den programmierten Vorschüben und der programmierten Spindeldrehzahl.

## 4.10 Belastungsüberwachung (Option)



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion richtet Ihr Maschinenhersteller ein.



Bevor Sie in der Unterbetriebsart **Programmablauf** mit der Belastungsüberwachung arbeiten können, müssen Sie:

- die entsprechenden Maschinenparameter im Abschnitt System definieren  
**Weitere Informationen:** "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- in der Betriebsart **smart.Turn** in Ihrem Programm die Art der Belastungsüberwachung mit **G996** und die Überwachungszone mit **G995** definieren  
**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

Bei aktiver Belastungsüberwachung vergleicht die Steuerung während der Bearbeitung die aktuelle Auslastung der mit **G995** gewählten Antriebe mit den entsprechenden Grenzwerten. Die Grenzwerte einer mit **G995** definierten Überwachungszone errechnet die Steuerung aus den während einer Referenzbearbeitung ermittelten Bezugswerten und den voreingestellten Faktoren aus den Maschinenparametern.

Bei Überschreitung vom Grenzwert-1 der Auslastung oder vom Grenzwert der Auslastungssumme gibt die Steuerung eine Warnung aus und kennzeichnet das aktive Werkzeug in den Diagnosebits der Betriebsart **Werkzeug-Editor** als **verbraucht**.

Bei Überschreitung vom Grenzwert-2 der Auslastung gibt die Steuerung eine Fehlermeldung aus, stoppt die Bearbeitung und kennzeichnet das aktive Werkzeug in den Diagnosebits der Betriebsart **Werkzeug-Editor** als **gebrochen**.

In der Betriebsart **Werkzeug-Editor** können Sie die Diagnosebits verwalten.

**Weitere Informationen:** "Diagnosebits ", Seite 572



Wenn Sie die Funktion Standzeitüberwachung verwenden, wechselt die Steuerung durch die Kennzeichnungen **verbraucht** oder **gebrochen** beim nächsten Werkzeugaufruf automatisch ein vorher definiertes Austauschwerkzeug ein. Alternativ zur automatischen Auswertung der Diagnosebits durch die Standzeitüberwachung können Sie die Diagnosebits auch in Ihrem Programm auswerten.

**i** Beachten Sie, dass die Belastungsüberwachung bei hängenden Achsen ohne Gewichtsausgleich nicht möglich ist!

**i** Beachten Sie, dass die Belastungsüberwachung bei geringen Laständerungen nur bedingt funktioniert. Überwachen Sie deshalb Antriebe, die einer deutlichen Belastung unterliegen, wie z. B. die Hauptspindel.

**i** Beachten Sie beim Plandrehen mit konstanter Schnittgeschwindigkeit, dass die Belastungsüberwachung die Spindel bis max. 15 % der in den Maschinenparametern definierten Sollbeschleunigung überwacht. Da sich die Beschleunigung aufgrund der Drehzahländerung vergrößert, wird nur die Phase nach dem Anschnitt überwacht!

**i** Die Belastungsüberwachung vergleicht aktuelle Werte der Auslastung mit maximalen Grenzwerten. Damit der Vergleich funktioniert, dürfen die Werte der Auslastung nicht zu niedrig sein.

Da die Auslastung von den Schnittbedingungen abhängt, orientieren Sie sich bei der Programmierung an den nachfolgenden Beispielwerten für die Bearbeitung von Stahl:

- **Längsdrehen:** Schnitttiefe > 1 mm
- **Einstecken:** Schnitttiefe > 1 mm
- **Bohren im Vollmaterial:** Bohrungsdurchmesser > 10 mm

## Referenzbearbeitung

Während der Referenzbearbeitung ermittelt die Steuerung die maximale Auslastung und die Auslastungssumme jeder Überwachungszone. Die ermittelten Werte gelten als Bezugswerte. Die Grenzwerte einer Überwachungszone errechnet die Steuerung aus den ermittelten Bezugswerten und den voreingestellten Faktoren aus den Maschinenparametern.



Während der Referenzbearbeitung steht die Startsuche nicht zur Verfügung.



Führen Sie die Referenzbearbeitung unter den geplanten Bedingungen der späteren Fertigung durch, z. B. im Bezug auf Vorschübe, Drehzahlen, Art und Qualität der Werkzeuge.

Referenzbearbeitung durchführen:



- ▶ Unterbetriebsart **Programmablauf** wählen und NC-Programm öffnen



- ▶ Belastungsüberwachung einschalten: Menüpunkt **Ablauf** wählen



- ▶ Menüpunkt **Belastungsüberwachung Ein** wählen



- ▶ Referenzbearbeitung auswählen: Menü **Ablauf**



- ▶ Menüpunkt **Referenzbearbeitung** wählen
- ▶ Die Steuerung stellt die Titelzeile mit grüner Hintergrundfarbe dar.



- ▶ Referenzbearbeitung starten: Taste **NC-START** drücken
- ▶ Die Steuerung führt die Bearbeitung aus und speichert die Referenzdaten in einer separaten Datei.
- ▶ Nach einer erfolgreichen Referenzbearbeitung gibt die Steuerung eine Info-Meldung aus.



- ▶ Softkey **OK** drücken



Die Referenzbearbeitung wird mit **M30** oder **M99** abgeschlossen. Wenn das Programm während der Bearbeitung abgebrochen wurde, werden keine Referenzdaten gespeichert. In diesem Fall müssen Sie die Referenzbearbeitung erneut durchführen.



Führen Sie eine erneute Referenzbearbeitung durch, wenn Sie in Ihrem Programm Änderungen vornehmen, wie z. B.:

- neue Zonen definieren
- vorhandene Zonen löschen
- Zonennummern ändern
- Achsen innerhalb einer Zone ändern, hinzufügen oder entfernen
- Vorschübe oder Drehzahlen ändern
- Werkzeuge ändern
- Schnitttiefen ändern

## Bezugswerte prüfen

Nach einer erfolgreichen Referenzbearbeitung sollten Sie die ermittelten Bezugswerte prüfen.



Die Belastungsüberwachung vergleicht aktuelle Werte der Auslastung mit Grenzwerten. Damit der Vergleich funktioniert, dürfen die Bezugswerte der Auslastung nicht zu niedrig sein. Prüfen Sie die ermittelten Werte und entfernen Sie ggf. aus der Zone die überwachten Achsen, deren Auslastung kleiner 5 % ist.

Bedeutung der Werte:

- **Auslastung:** ermitteltes Antriebsmoment bezogen auf das Nennmoment des Antriebs in [%]
- **Auslastungssumme:** Summe der Auslastungswerte in der Überwachungszone in [%\*ms]

Bezugswerte öffnen:



- ▶ Menüpunkt **Anzeige** wählen



- ▶ Menüpunkt **Belastungsdaten editieren** wählen
- ▶ Die Steuerung öffnet das Formular **Belastungsdaten einstellen** mit den nachfolgenden Parametern und zeigt die ermittelten Werte zusätzlich als Balkendiagramm an

Zyklusparameter:

- **ZO: Zonennummer** – Nummer der Überwachungszone
- **AX: Achsname** – überwachte Achse
- **CH: Kanal -Nr.** – angewählter Kanal
- **T: Werkzeugplatz** des aktiven Werkzeugs in der Überwachungszone
- **ID: Identnummer** – Werkzeugname des aktiven Werkzeugs in der Überwachungszone
- **P: Auslastung** – maximale Auslastung während der Referenzbearbeitung
- **PA: Auslastung** – maximale Auslastung während der aktuellen Bearbeitung
- **PG1: Grenzwert** – Grenzwert-1 der Auslastung
- **PG2: Grenzwert** – Grenzwert-2 der Auslastung
- **W: Auslastungssumme** während der Referenzbearbeitung
- **WA: Auslastungssumme** während der aktuellen Bearbeitung
- **WGF: Grenzwertfaktor** – Faktor für den Grenzwert der Auslastungssumme

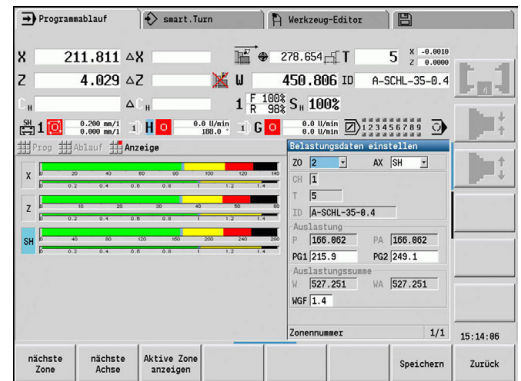


Diagramm:

- Oberer breiter Balken (Anzeige in %):
  - **grün**: Bereich bis zur maximalen **Auslastung** während der Referenzbearbeitung **P**
  - **gelb**: Bereich bis zum Grenzwert-1 der Auslastung **PG1**
  - **rot**: Bereich bis zum Grenzwert-2 der Auslastung **PG2**
  - **magenta**: maximale Auslastung der letzten Bearbeitung **PA**
- Unterer schmaler Balken (Anzeige normiert auf Referenzwert 1):
  - **grün**: Bereich bis zur maximalen Auslastungssumme während der Referenzbearbeitung **W**
  - **gelb**: Bereich bis zum Grenzwert der Auslastungssumme **WGF**
  - **magenta**: maximale Auslastungssumme der letzten Bearbeitung **WA**



Nach der Referenzbearbeitung stimmen die Werte **W**, **WA** oder **P**, **PA** überein und werden als Bezugswerte für die Berechnung der Grenzwerte verwendet.

## Grenzwerte anpassen

Nach einer erfolgreichen Referenzbearbeitung berechnet die Steuerung aus den Bezugswerten und den voreingestellten Faktoren aus den Maschinenparametern die Grenzwerte.

Die berechneten Grenzwerte können Sie für die nachfolgende Fertigung bei Bedarf anpassen.


Grenzwerte anpassen:



- ▶ Grenzwerte anzeigen: Menüpunkt **Anzeige** wählen



- ▶ Menüpunkt **Belastungsdaten editieren** wählen
- ▶ Die Steuerung öffnet das Formular **Belastungsdaten einstellen**
- ▶ Grenzwerte prüfen
- ▶ Bei Bedarf die Parameter **PG1**, **PG2** oder **WGF** anpassen

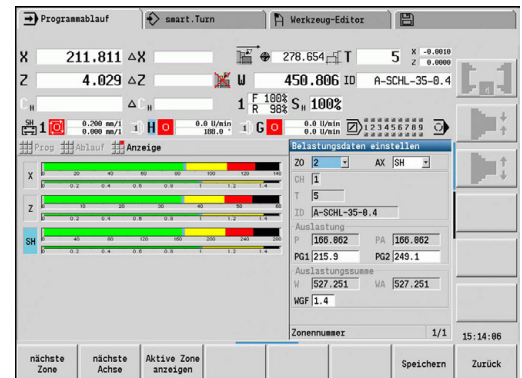

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Grenzwerte anpassen. Wählen Sie zunächst mit Hilfe der Softkeys **nächste Zone** und **nächste Achse** das Formular mit den zu ändernden Grenzwerten aus! Alternativ können Sie zur Auswahl des richtigen Formulars auch die Auswahllisten der Parameter **Z0** und **AX** verwenden. Speichern Sie die Änderungen für jede Achse einzeln mit Hilfe des Softkeys **Speichern!**



Die Anpassung der Grenzwerte erfordert keine erneute Referenzbearbeitung. Sie können die Fertigung mit den angepassten Grenzwerten fortsetzen.



## Fertigung mit Belastungsüberwachung



Beachten Sie, dass Sie während einer Bearbeitung die Grenzwerte nicht anpassen können. Passen Sie die Grenzwerte vor der Bearbeitung an!

In der Unterbetriebsart **Programmablauf** überwacht die Steuerung in jedem Interpolatorzyklus die Auslastung und die Auslastungssumme. Parallel zur Bearbeitung können Sie für alle überwachten Achsen der aktiven Zone die aktuellen Auslastungswerte in einem Diagramm anzeigen lassen.

Diagramm während der Bearbeitung öffnen:



Auslastungswerte anzeigen:

- ▶ Menüpunkt **Anzeige** wählen
- ▶ Menüpunkt **Belastungsdaten editieren** wählen
- Die Steuerung öffnet das Formular **Belastungsdaten einstellen** und zeigt die ermittelten Werte zusätzlich als Balkendiagramm an




Aktuelle Auslastungswerte anzeigen:

- ▶ Softkey **Aktive Zone anzeigen** drücken
- Die Steuerung schaltet automatisch auf die aktuelle Überwachungszone um und zeigt die aktuellen Auslastungswerte im Balkendiagramm an



Diagramm:

- Oberer breiter Balken (Anzeige in %):
  - **grün**: aktuelle Auslastung **PA**
- Unterer schmaler Balken (Anzeige normiert auf Referenzwert 1):
  - **grün**: aktueller Spitzenwert zwischen 0 und Grenzwert-1 **P**
  - **gelb**: aktueller Spitzenwert zwischen P und Grenzwert-1 **PG1**
  - **rot**: aktueller Spitzenwert zwischen PG1 und Grenzwert-2 **PG1**
- Unterer schmaler Balken (Anzeige normiert auf Referenzwert 1):
  - **grün**: aktuelle Auslastungssumme **WA**
  - **gelb**: aktuelle Auslastungssumme bis zum Grenzwert **WGF**

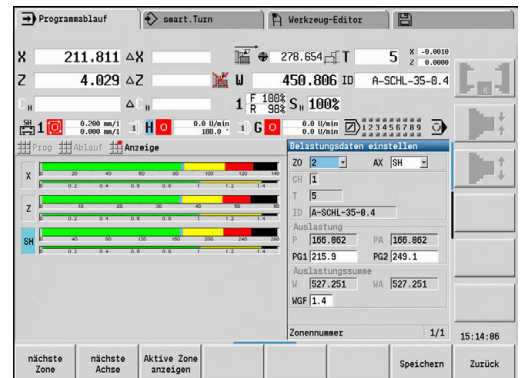

## 4.11 Grafische Simulation

Mit der Unterbetriebsart **Simulation** kontrollieren Sie den Zerspanungsablauf, die Schnittaufteilung und die erreichte Kontur vor der Zerspanung.

In der Betriebsart **Maschine** und in der Unterbetriebsart **Einlernen** prüfen Sie den Ablauf eines einzelnen Einlernzyklus – in der Unterbetriebsart **Programmablauf** kontrollieren Sie ein komplettes Einlern- oder DIN-Programm.

Ein programmiertes Rohteil wird in der Unterbetriebsart **Simulation** dargestellt. Die Steuerung simuliert auch Bearbeitungen, die Sie auf der Stirn- oder Mantelfläche ausführen (positionierbare Spindel oder C-Achse). Damit ist eine Kontrolle des kompletten Zerspanungsvorgangs möglich.

In der Betriebsart **Maschine** und in der Unterbetriebsart **Einlernen** wird der Einlernzyklus simuliert, den Sie gerade bearbeiten. In der Unterbetriebsart **Programmablauf** beginnt die Simulation ab der Cursor-Position. Die smart.Turn- und DIN-Programme werden ab Programmanfang simuliert.

**Weitere Informationen:** "Unterbetriebsart Simulation", Seite 532




## 4.12 Programmverwaltung

### Programmauswahl

Die Unterbetriebsart **Programmablauf** lädt standardmäßig das zuletzt verwendete Programm. Mit dem Maschinenparameter 601814 können Sie einstellen, dass keine automatische Programmanwahl erfolgt.

In der Programmauswahl werden die in der Steuerung vorhandenen Programme aufgelistet. Sie wählen das gewünschte Programm aus, oder wechseln mit **ENT** in das Eingabefeld **Dateiname**. In diesem Eingabefeld schränken Sie die Auswahl ein oder geben den Programmnamen direkt ein.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Programm<br>Liste | ► Softkey <b>Programm Liste</b> drücken: Die Softkeys zur Selektion und Sortierung der Programme nutzen |
|-------------------|---|

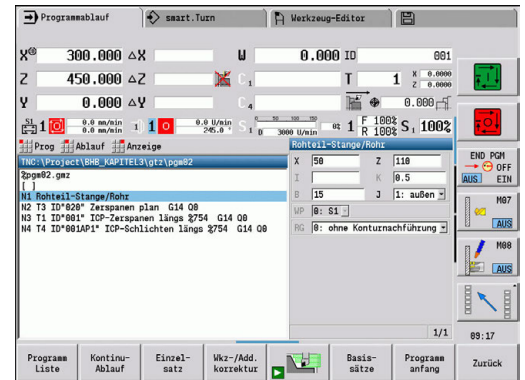

### Softkeys im Programmauswahldialog

DETAILS	Anzeige der Dateiattribute: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Größe</li> <li>■ Datum</li> <li>■ Zeit</li> </ul>
DIN	Umschaltung zwischen Einlern- und DIN-/smart.Turn-Programmen
Datei- manager	Öffnet das Softkey-Menü Dateiverwaltung <b>Weitere Informationen:</b> "Dateimanager", Seite 167
Sortierung	Öffnet das Softkey-Menü Sortierfunktionen
Projekt	Öffnet das Softkey-Menü Projektverwaltung <b>Weitere Informationen:</b> "Projektverwaltung", Seite 168
Alpha- Tastatur	Öffnet die Alphatastatur <b>Weitere Informationen:</b> "Alphatastatur", Seite 68
Öffnen	Öffnet das Programm für den Automatikstart
Abbrechen	Schließen des Programmauswahldialogs. Das zuvor in der Unterbetriebsart <b>Programmablauf</b> aktive Programm bleibt erhalten

---

### Softkeys Sortierfunktionen

---

DETAILS	Anzeige der Dateiattribute: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Größe</li><li>■ Datum</li><li>■ Zeit</li></ul>
sortieren Dateiname	Sortierung der Programme nach Dateinamen
sortieren Größe	Sortierung der Programme nach Dateigröße
sortieren Datum	Sortierung der Programme nach Änderungsdatum
Aktualisieren	Aktualisiert das markierte Programm
Sortierung umkehren	Umkehr der Sortierreihenfolge
Öffnen	Öffnet das Programm für den Automatikstart
Zurück	Zurück zum Programmauswahldialog

## Dateimanager

Mit den Funktionen der Dateiverwaltung haben Sie die Möglichkeit Dateien zu kopieren, zu löschen, usw. Den Programmtyp (Einlern-, smart.Turn- oder DIN-Programme) wählen Sie vor Aufruf der Programmorganisation aus.

### Sofkeys Dateimanager

Pfade / Dateien	Zwischen Verzeichnis- und Dateifenster wechseln
Aus- schneiden	Markierte Datei ausschneiden
Kopieren	Markierte Datei kopieren
Einfügen	Im Speicher befindliche Datei einfügen
Umbenennen	Markierte Datei umbenennen
LÖSCHEN	Markierte Datei nach Rückfrage löschen, die Programmsatzanzeige darf dabei in keiner Betriebsart geöffnet sein
Zurück	Zurück zum Programmauswahldialog

### Sofkeys Sonstiges

DETAILS	Details anzeigen
Alle markieren	Alle Dateien markieren
Aktuali- sieren	Aktualisiert das markierte Programm
Schreib- schutz	Schreibschutz für das markierte Programm ein oder ausschalten
Alpha- Tastatur	Öffnet die Alphatastatur
Zurück	Zurück zum Programmauswahldialog

## Projektverwaltung

In der Projektverwaltung können Sie eigene Projektordner anlegen, um zusammengehörige Dateien zentral zu verwalten. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird in dem Verzeichnis **TNC:\Project\** ein neuer Ordner mit der erforderlichen Unterordnerstruktur angelegt. In den Unterordnern können Sie Ihre Programme, Konturen und Zeichnungen speichern.

Mit dem Softkey **Projekt** aktivieren Sie die Projektverwaltung. Die Steuerung zeigt Ihnen alle existierenden Projekte in einer Baumstruktur. Zudem öffnet die Steuerung in der Projektverwaltung ein Softkey-Menü, über das Sie Projekte erstellen, wählen und verwalten können. Um wieder das Standardverzeichnis der Steuerung anzuwählen, selektieren Sie den Ordner **TNC:\nc\_prog** und drücken den Softkey **Standardvz. wählen**.

### Softkeys Projekt

Neues Projekt	Neues Projekt erstellen
Projekt kopieren	Markiertes Projekt kopieren
Projekt löschen	Markiertes Projekt nach Rückfrage löschen
Projekt umbenennen	Markiertes Projekt umbenennen
Auswahl von Standardvz.	Öffnet das Standardverzeichnis
Auswahl OEM Progr.	Öffnet die Maschinenhersteller Programme
Projekt wählen	Markiertes Projekt wählen
Standardvz. wählen	Standardverzeichnis wählen



Die Namen der Projekte können Sie beliebig wählen. Die Unterordner (**dx**, **gti**, **gtz**, **ncps** und **Pictures**) haben feste Namen und dürfen nicht geändert werden.



In der Projektverwaltung werden alle existierenden Projektordner angezeigt. Verwenden Sie den Dateimanager, um in die jeweiligen Unterordner zu wechseln.

## 4.13 DIN-Konvertierung

Als DIN-Konvertierung wird die Umwandlung eines Einlernprogramms in ein smart.Turn-Programm mit gleicher Funktionalität bezeichnet. Sie können ein solches smart.Turn-Programm optimieren, erweitern, usw.

### Konvertierung durchführen

DIN-Konvertierung:

-  ▶ Softkey **Zyklenprogramm --> DIN** drücken (**Hauptmenü**)
- ▶ Das zu konvertierende Programm auswählen
-  ▶ Softkey **Zyklenprogramm --> DIN** drücken (**Programmauswahlmenü**)

Das erzeugte DIN-Programm erhält den Programmnamen des Einlernprogramms.

Stellt die Steuerung während der Konvertierung Fehler fest, so werden sie gemeldet und die Konvertierung wird abgebrochen.

Ist ein Programm mit dem verwendeten Namen im smart.Turn-Editor geöffnet, müssen Sie die Konvertierung mit dem Softkey **Überschreiben** bestätigen. Die Steuerung überschreibt das im smart.Turn-Editor geöffnete Programm.

## 4.14 Maßeinheiten

Sie betreiben die Steuerung im Maßsystem **metrisch** oder **inch**. Abhängig vom Maßsystem werden die in den Tabellen aufgeführten Einheiten oder Nachkommastellen bei den Anzeigen und Eingaben verwendet.

### Einheiten

	metrisch	inch
Koordinaten, Längenangaben, Weginformationen	mm	inch
Vorschub	mm/Umdrehung oder mm/min	Inch/Umdrehung oder Inch/min
Schnittgeschwindigkeit	m/min	ft/min (Feet/min)

### Anzahl Nachkommastellen bei Anzeigen und Eingaben

	metrisch	inch
Koordinatenangaben und Weginformationen	3	4
Korrekturwerte	3	5


Die Einstellung inch/metrisch wird auch bei den Anzeigen und Eingaben der Werkzeugverwaltung ausgewertet.

Nehmen Sie die Einstellung metrisch/inch im Maschinenparameter **unitOfMeasure** (Nr. 101101) vor. Eine Änderung der Einstellung metrisch/inch ist direkt ohne Neustart der Steuerung wirksam.

Die Basissatzanzeige schaltet auch auf Inch um.



- In allen NC-Programmen ist die Einheit festgelegt, metrische Programme können bei aktivem Inch-Modus abgearbeitet werden und umgekehrt
- Neue Programme werden mit der eingestellten Einheit angelegt
- Ob oder wie die Handradauflösung auf Inch-Maßsystem umgestellt werden kann, entnehmen Sie dem Maschinenhandbuch

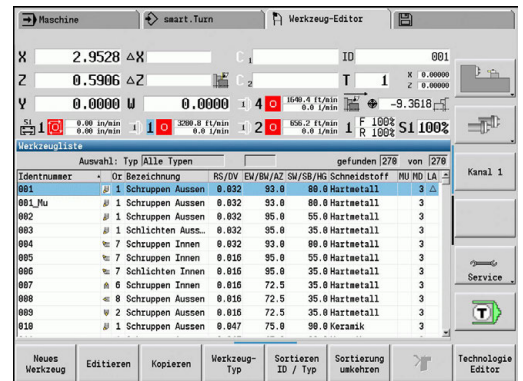



# 5

**Einlernen**

## 5.1 Mit Zyklen arbeiten

Bevor Sie Zyklen nutzen, müssen Sie den Werkstück-Nullpunkt setzen und sich vergewissern, dass die verwendeten Werkzeuge beschrieben sind. Die Maschinendaten (Werkzeug, Vorschub, Spindeldrehzahl) geben Sie im Unterbetriebsart **Einlernen** gemeinsam mit den anderen Zyklusparametern ein. In der Betriebsart **Maschine** werden die Maschinendaten vor dem Zyklusaufruf gesetzt.



Die Schnittdaten können über den Softkey **Vorschlag Technologie** aus der Technologiedatenbank übernommen werden. Für diesen Datenbankzugriff ist jedem Zyklus eine Bearbeitungsart fest zugeordnet.

Sie definieren die einzelnen Zyklen wie folgt:

- Werkzeugspitze mit Handrad oder Jog-Tasten auf den Startpunkt des Zyklus stellen (nur in der Betriebsart **Maschine**)
- Zyklus auswählen und programmieren
- Grafische Prüfung des Zyklusablaufs
- Ausführung des Zyklus
- Zyklus speichern (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)

### Zyklus Startpunkt

Die Zyklusausführung beginnt in der Betriebsart **Maschine** ab der momentanen Werkzeugposition.

In der Unterbetriebsart **Einlernen** geben Sie den Startpunkt als Parameter an. Die Steuerung fährt diese Position vor Zyklusausführung auf kürzestem Weg (diagonal) im Eilgang an.

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

Die Steuerung führt keine automatische Kollisionsprüfung zwischen dem Werkzeug und dem Werkstück durch. Während der Anfahrbewegung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Bei Bedarf einen zusätzlichen Eilgangweg zu einer sicheren Zwischenposition programmieren

## Hilfebilder

Hilfebilder erläutern die Funktionalität und Parameter der Einlernzyklen. Sie zeigen in der Regel eine Außenbearbeitung.



- ▶ Mit der Dreipfeiltaste wechseln Sie zwischen Hilfebild für die Außen- und Innenbearbeitung

Darstellungen in den Hilfebildern:

- gestrichelte Linie: Eilgangweg
- durchgezogene Linie: Vorschubweg
- Maßlinie mit Maßpfeil auf einer Seite: gerichtetes Maß – das Vorzeichen bestimmt die Richtung
- Maßlinie mit Maßpfeil auf beiden Seiten: absolutes Maß – das Vorzeichen ist ohne Bedeutung

## DIN-Makros

DIN-Makros (DIN-Zyklen) sind DIN-Unterprogramme.

**Weitere Informationen:** "DIN-Zyklen", Seite 415

Sie können DIN-Makros in Einlernprogramme einbinden. Die DIN-Makros sollten keine Nullpunktverschiebungen beinhalten.

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

In der Unterbetriebsart **Einlernen** werden nach Ausführung von DIN-Zyklen (DIN-Makros) alle darin enthaltenen Nullpunktverschiebungen wieder zurückgesetzt. Bei nachfolgenden Bearbeitungen besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ DIN-Zyklen ohne Nullpunktverschiebungen verwenden

## Grafische Prüfung (Simulation)

Bevor Sie einen Zyklus ausführen, prüfen Sie grafisch Konturdetails und den Ablauf der Bearbeitung.

**Weitere Informationen:** "Unterbetriebsart Simulation", Seite 532

## Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart Einlernen

Die Rohteilnachführung aktualisiert das ursprünglich vorgegebene Rohteil mit jedem Bearbeitungsschritt. Die Drehzyklen berücksichtigen die aktuelle Rohteilkontur zur Berechnung von Anfah- und Bearbeitungswegen. Hierdurch werden Luftschnitte vermieden und Anfahrwege optimiert.

Um die Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart **Einlernen** zu aktivieren, programmieren Sie ein Rohteil und wählen im Eingabeparameter **RG** mit Rohteilnachführung.

**Weitere Informationen:** "Rohteilzyklen", Seite 181



Wenn die Rohteilnachführung aktiv ist, können Sie auch selbsthaltende Funktionen wie z. B. unterbrochener Vorschub oder Nullpunktverschiebung verwenden.

Die Rohteilnachführung ist nur für Drehbearbeitungen und für zentrisches Bohren möglich.

Zyklusablauf mit aktiver Rohteilnachführung (**RG**: 1):

- Zunächst löst die Taste **NC-START** eine Startsuche auf den angewählten Zyklus aus
- Der nachfolgende **NC-START** führt die **M**-Befehle (z. B. Drehrichtung) aus
- Der nachfolgende **NC-START** positioniert das Werkzeug auf die zuletzt programmierten Koordinaten (z. B. Werkzeugwechsellpunkt)
- Mit dem nächsten **NC-START** wird der angewählte Zyklus abgearbeitet

## Zyklustasten

Ein programmierter Einlernzyklus wird durch Drücken der Taste **NC-START** ausgeführt. **NC-Stopp** unterbricht einen laufenden Zyklus. Beim Gewindeschneiden wird bei **NC-Stopp** das Werkzeug abgehoben, und dann gestoppt. Der Zyklus muss neu gestartet werden.

Während einer Zyklusunterbrechung können Sie:

- Die Zyklusbearbeitung mit Taste **NC-START** fortsetzen. Dabei wird die Zyklusbearbeitung immer von der Unterbrechungsstelle aus fortgesetzt auch, wenn Sie die Achsen zwischenzeitlich verfahren haben
- Die Achsen mit den Handrichtungstasten oder dem Handrad verfahren
- Die Bearbeitung mit dem Softkey **ZURÜCK** beenden

## Schaltfunktionen (M-Funktionen)

Die Steuerung generiert die für die Ausführung eines Zyklus erforderlichen Schaltfunktionen.

Die Spindeldrehrichtung geben Sie in den Werkzeugparametern vor. Die Zyklen generieren anhand der Werkzeugparameter Spindelschaltfunktionen (**M3** oder **M4**).



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Evtl. gelten an Ihrer Drehmaschine andere oder zusätzliche M-Befehle für die automatisch ausführbaren Schaltfunktionen.

## Kommentare

Einem bestehenden Einlernzyklus können Sie einen Kommentar zuordnen. Der Kommentar wird unterhalb des Zyklus in [...] platziert.

Kommentar zufügen oder ändern:

- ▶ Zyklus erstellen und auswählen

Text  
ändern

- ▶ Softkey **Text ändern** drücken

GOTO  
□

- ▶ Taste **GOTO** drücken zum Einblenden der Alphatastatur

- ▶ Mit der eingeblendeten Alphatastatur den Kommentar eingeben

Speichern

- ▶ Kommentar übernehmen

## Zyklenmenü


Das Hauptmenü zeigt die Zyklusgruppen an. Nach Anwahl einer Gruppe erscheinen die Menüpunkte der Zyklen.

Für komplexe Konturen setzen Sie ICP-Zyklen und für technologisch schwierige Bearbeitungen DIN-Makros ein. Die Namen der ICP-Konturen und DIN-Makros stehen im Zyklenprogramm am Zeilenende des Zyklus.

Einige Zyklen haben wahlweise Parameter. Nur wenn Sie diese Parameter eingeben, werden die entsprechenden Konturelemente gefertigt. Die Kennbuchstaben wahlweiser oder vorgelegter Parameter erscheinen in grauer Schrift.

Folgende Parameter werden nur in der Unterbetriebsart **Einlernen** verwendet:

- Startpunkt **X, Z**
- Maschinendaten **S, F, T** und **ID**

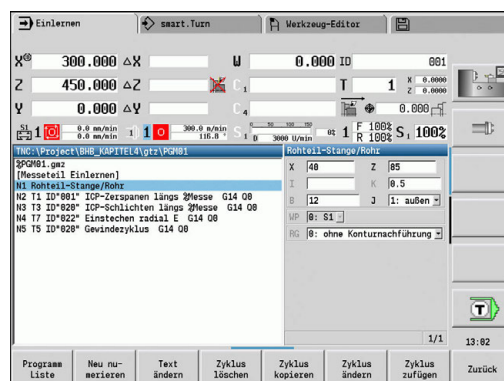

Menüpunkt	Zyklusgruppen
	<b>Rohteil definieren</b> Standard- oder ICP-Rohteil definieren
	<b>Einzelschnitte</b> Positionieren im Eilgang, lineare und zirkuläre Einzelschnitte, Fase und Rundung
	<b>Abspannzyklen längs/plan</b> Schrupp- und Schlichtzyklen für die Längs- und Planbearbeitung
	<b>Stechzyklen</b> Zyklen für Einstechen, Konturstechen, Freistechen und Abstechen
	<b>Gewindeschneiden</b> Gewindezyklen, Freidrehen und Gewinde nachschneiden
	<b>Bohren</b> Bohrzyklen und Musterbearbeitung für Stirn- und Mantelfläche
	<b>Fräsen</b> Fräszyklen und Musterbearbeitung für Stirn- und Mantelfläche
	<b>DIN-Zyklus</b> DIN-Makro einbinden


Softkeys in der Zyklenprogrammierung: Abhängig von der Art des Zyklus stellen Sie Varianten des Zyklus per Softkey ein.

### Softkeys in der Zyklenprogrammierung

ICP Edit	Interaktive Kontureingabe aufrufen
T-Wechsel anfahren	Werkzeugwechsellpunkt anfahren
Spindel- Halt M19	Spindelpositionierung ( <b>M19</b> ) aktivieren
mit Rücklauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein</b>: Werkzeug kehrt zum Startpunkt zurück</li> <li>■ <b>Aus</b>: Werkzeug bleibt am Zyklusende stehen</li> </ul>
Schlicht- gang	Schaltet auf den Schlichtgang um
Erweitert	Schaltet auf den erweiterten Modus um
Werkzeug- liste	Revolver- und Werkzeugliste öffnen. Sie können das Werkzeug aus der Liste übernehmen.
Übernahme Position	Übernahme der Istpositionen X und Z in der Unterbetriebsart <b>Einlernen</b>
Vorschlag Technologie	Übernahme der Vorschlagswerte für Vorschub und Schnittgeschwindigkeit aus der Datenbank
konstante Drehzahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ein</b>: Konstante Drehzahl [1/min]</li> <li>■ <b>Aus</b>: Konstante Schnittgeschwindigkeit [m/min]</li> </ul>
Muster linear	Lineare Bohr- und Fräsmuster auf Stirn- oder Mantelfläche
Muster zirkular	Zirkulare Bohr- und Fräsmuster auf Stirn- oder Mantelfläche
Eingabe fertig	Übernahme eingegebener oder geänderter Werte
Zurück	Laufenden Dialog abbrechen

Wenn Sie den Zyklus mit dem Softkey **Eingabe fertig** beendet haben, erscheint eine weitere Softkey-Leiste.

### Softkeys in der Zyklenprogrammierung

Werkzeug korrektur	Werkzeug korrigieren <b>Weitere Informationen:</b> "Werkzeugkorrekturen in der Unterbetriebsart Einlernen", Seite 179
Einzel- satz	Zyklus im Einzelsatz einfahren
Basis- sätze	Basissätze anzeigen
	Simulation anzeigen
Speichern	Zyklus speichern (nur bei <b>Zyklus zufügen</b> )
Über- schreiben	Zyklus überschreiben (nur bei <b>Zyklus ändern</b> )
Zurück	Zurück zur Zyklusbeschreibung



## Werkzeugkorrekturen in der Unterbetriebsart Einlernen

### Werkzeugkorrekturen in der Unterbetriebsart Einlernen

Sie können Werkzeugkorrekturen entweder mit dem Handrad setzen oder in einem Dialogfeld eintragen.

Werkzeugkorrektur eintragen:

#### ► Zyklus definieren

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Eingabe<br>fertig     | ► Softkey <b>Eingabe fertig</b> drücken   |
| Werkzeug<br>korrektur | ► Softkey <b>Werkzeugkorrektur</b> drücken  |
| Korrektur<br>Handrad  | ► Softkey <b>Korrektur Handrad</b> drücken  |
| Korrektur<br>setzen   | ► Alternativ Softkey <b>Korrektur setzen</b> drücken                              |
| X-Korr.<br>Werkzeug   | ► Softkey <b>X-Korr. Werkzeug</b> (oder Z-Korr.) drücken                          |
|                       | ► Korrekturwert per Handrad ermitteln – die Anzeige erfolgt in der Restweganzeige |
|                       | ► Alternativ Korrekturwert <b>dx</b> (oder <b>dz, dy</b> ) eintragen              |
| Speichern             | ► Softkey <b>Speichern</b> oder <b>Überschreiben</b> drücken                      |

## In vielen Zyklen verwendete Adressen

### Sicherheitsabstand G47

Sicherheitsabstände werden für An- und Abfahrwege verwendet. Wenn der Zyklus einen Sicherheitsabstand berücksichtigt, finden Sie im Dialog die Adresse **G47**.

Vorschlagswert:

**Weitere Informationen:** "Liste der Maschinenparameter", Seite 610

### Sicherheitsabstände SCI und SCK

Die Sicherheitsabstände **SCI** und **SCK** werden für An- und Abfahrwege bei Bohr- und Fräszyklen berücksichtigt.

- **SCI:** Sicherheitsabstand in der Bearbeitungsebene
- **SCK:** Sicherheitsabstand in Zustellrichtung

Vorschlagswert:

**Weitere Informationen:** "Liste der Maschinenparameter", Seite 610

### Werkzeugwechsellpunkt G14

Mit der Adresse **G14** programmieren Sie am Ende des Zyklus eine Positionierung des Schlittens auf die gespeicherte Werkzeugwechsellposition.

**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt setzen", Seite 127

Das Anfahren des Werkzeugwechsellpunkts beeinflussen Sie wie folgt:



- keine Achse (Werkzeugwechsellpunkt nicht anfahren)
- 0: simultan (Default)
- 1: erst X, dann Z
- 2: erst Z, dann X
- 3: nur X
- 4: nur Z
- 5: nur Y (maschinenabhängig)
- 6: simultan mit Y (maschinenabhängig)

### Schnittbegrenzungen SX, SZ

Mit den Adressen **SX** und **SZ** schränken Sie den zu bearbeitenden Konturbereich in X- und Z-Richtung ein. Von der Werkzeugposition bei Beginn des Zyklus aus gesehen, wird die zu bearbeitende Kontur an diesen Positionen abgeschnitten.

### Additive Korrektur Dxx



Mit der Adresse **Dxx** aktivieren Sie für den gesamten Zyklusablauf eine additive Korrektur. xx steht für die Korrekturnummern 1–16. Die additive Korrektur wird am Zyklusende wieder abgeschaltet.

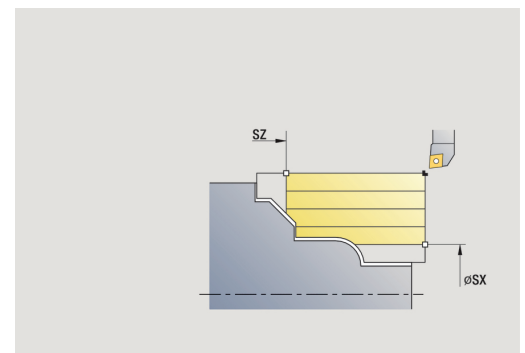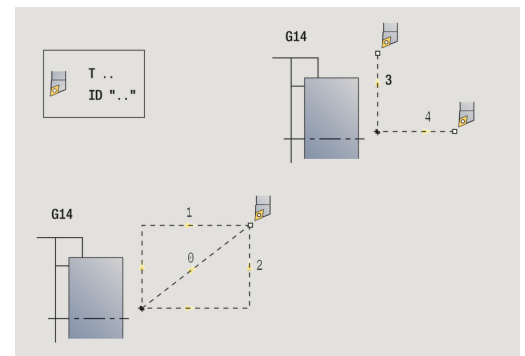

## 5.2 Rohteilzyklen

Menüpunkt	Bedeutung
	Mit Rohteilzyklen beschreiben Sie das Rohteil und die Spannsituation. Sie haben keinen Einfluss auf die Zerspanung. Die Rohteilkonturen werden bei der Simulation der Bearbeitung angezeigt.
Menüpunkt	Rohteilzyklen
	<b>Rohteil-Stange/Rohr</b> Standardrohteil definieren
	<b>ICP-Rohteilkontur</b> Freie Rohteilbeschreibung mit ICP

 
 
### Rohteil-Stange/Rohr

-  ▶ **Rohteil definieren** wählen
-  ▶ **Rohteil-Stange/Rohr** wählen

Der Zyklus beschreibt das Rohteil und die Spannsituation. Diese Informationen werden in der Unterbetriebsart **Simulation** ausgewertet.

Zyklusparameter:

- **X: Außendurchmesser**
  - **Z: Länge** – inklusive Planaufmaß und Spannbereich
  - **I: Innendurchmesser**
  - **K: Rechte Kante** – Planaufmaß
  - **B: Spannbereich**
  - **J: Spannart**
    - **0: nicht eingespannt**
    - **1: außen gespannt**
    - **2: innen gespannt**
  - **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
    - Hauptantrieb
    - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
  - **RG: Konturnachführung aktivieren** – Konturnachführung für die Unterbetriebsart **Einlernen**
- Weitere Informationen:** "Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart Einlernen", Seite 174
- **0: ohne Konturnachführung**
  - **1: mit Konturnachführung**

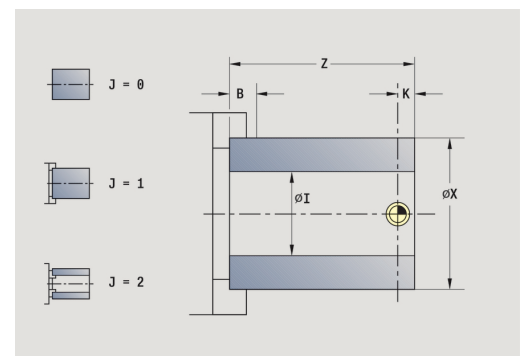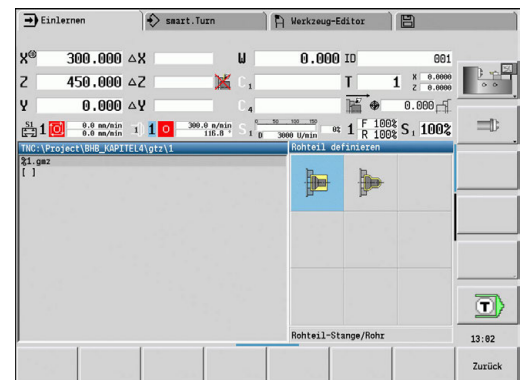

## ICP-Rohteilkontur



- ▶ **Rohteil definieren** wählen




- ▶ **ICP-Rohteilkontur** wählen










Der Zyklus beschreibt das Rohteil und die Spannsituation. Diese Informationen werden in der Unterbetriebsart **Simulation** ausgewertet.

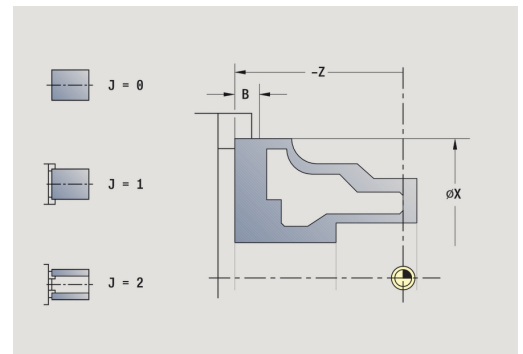
Zyklusparameter:

- **X: Spanndurchmesser**
  - **Z: Spannposition in Z**
  - **B: Spannbereich**
  - **J: Spannart**
    - **0: nicht eingespannt**
    - **1: außen gespannt**
    - **2: innen gespannt**
  - **RK: ICP Konturnummer**
  - **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
    - Hauptantrieb
    - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
  - **RG: Konturnachführung aktivieren** – Konturnachführung für die Unterbetriebsart **Einlernen**
- Weitere Informationen:** "Rohteilnachführung in der Unterbetriebsart Einlernen", Seite 174
- **0: ohne Konturnachführung**
  - **1: mit Konturnachführung**



### 5.3 Einzelschnittzyklen

 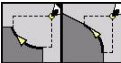  Menüpunkt	Bedeutung
	Mit Einzelschnittzyklen positionieren Sie im Eilgang, führen einzelne lineare oder zirkuläre Schnitte durch, erstellen Fasen oder Rundungen und geben M-Funktionen ein
Menüpunkt	Einzelschnittzyklen
	<b>Eilgang Positionierung</b>
 T-Wechsel anfahren	<b>Werkzeugwechsellpunkt</b>
	<b>Linearbearbeitung längs/Linearbearbeitung plan</b> einzelner Längs-/Planschnitt
	<b>Linearbearbeitung im Winkel</b> einzelner schräger Schnitt
	<b>Zirkularbearbeitung</b> einzelner zirkularer Schnitt (Schnittrichtung siehe Menüpunkt)
	<b>Fase</b> erstellen
	<b>Rundung</b> erstellen
	<b>M-Funktion</b> aufrufen

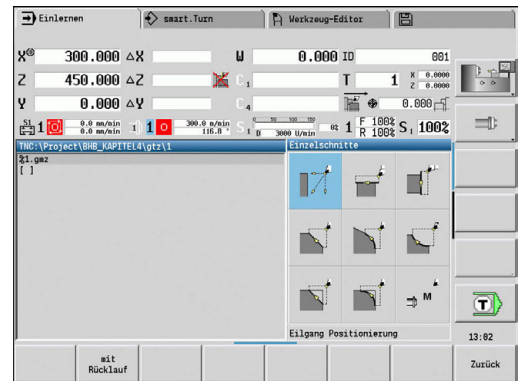

## Eilgang Positionierung



- ▶ **Einzelschnitte** wählen




- ▶ **Eilgang Positionierung** wählen

Das Werkzeug fährt im Eilgang vom **Startpunkt** zum **Zielpunkt**.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Zielpunkt**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID: Identnummer**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

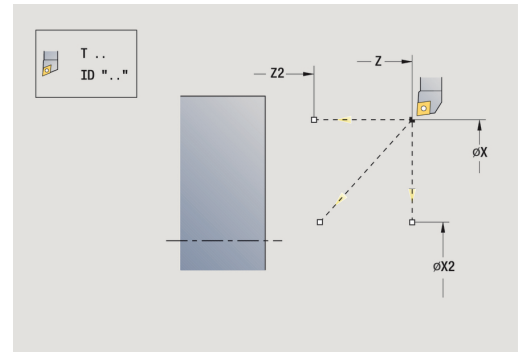


## Werkzeugwechsellpunkt anfahren



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



 - ▶ **Eilgang Positionierung** wählen



- ▶ Softkey **T-Wechsel anfahren** drücken


Das Werkzeug fährt im Eilgang von der aktuellen Position auf den **Werkzeugwechsellpunkt**.

**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180

Nach Erreichen des Werkzeugwechsellpunkts wird auf **T** umgeschaltet.

Zyklusparameter:

- **G14: Werkzeugwechsellpunkt** – Reihenfolge (Default: 0)
  - **0: simultan** (diagonaler Verfahrensweg)
  - **1: erst X, dann Z**
  - **2: erst Z, dann X**
  - **3: nur X**
  - **4: nur Z**
  - **5: nur Y** (maschinenabhängig)
  - **6: simultan mit Y** (maschinenabhängig)
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID: Identnummer**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

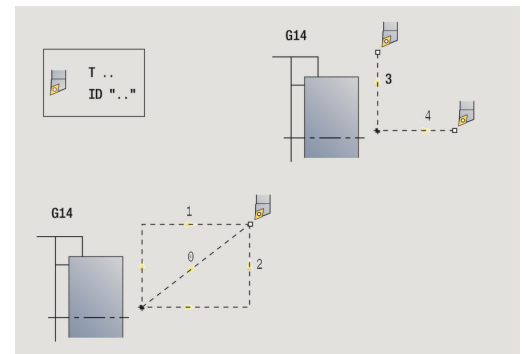

## Linearbearbeitung längs



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Linearbearbeitung längs** wählen





- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

**Linearbearbeitung längs:** Das Werkzeug fährt vom **Startpunkt** im Vorschub zum **Endpunkt Kontur Z2** und bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Linearbearbeitung längs (mit Rücklauf):** Das Werkzeug fährt an, führt den Längsschnitt durch und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1: Anfangspunkt Kontur** (bei **mit Rücklauf**)
- **Z2: Endpunkt Kontur**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt** (bei **mit Rücklauf**)
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

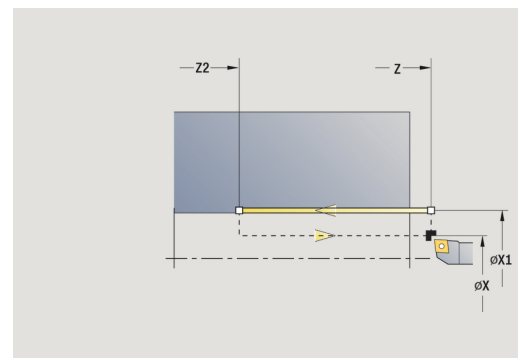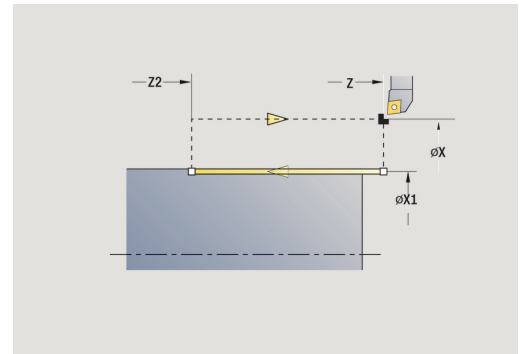

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 fährt vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1**
- 2 fährt im Vorschub zum **Endpunkt Kontur Z2**
- 3 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück



## Linearbearbeitung plan





- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Linearbearbeitung plan** wählen



- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

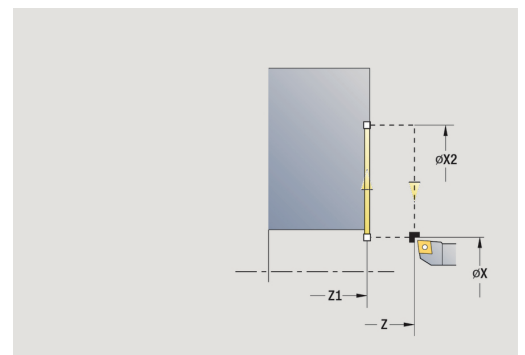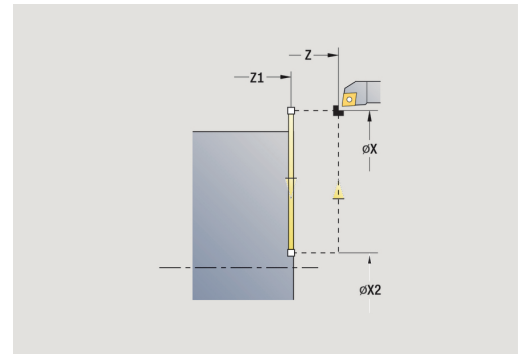

**Linearbearbeitung plan:** Das Werkzeug fährt vom **Startpunkt** im Vorschub zum **Endpunkt Kontur X2** und bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Linearbearbeitung plan (mit Rücklauf):** Das Werkzeug fährt an, führt den Planschnitt durch und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **Z1: Anfangspunkt Kontur** (bei **mit Rücklauf**)
- **X2: Endpunkt Kontur**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt** (bei **mit Rücklauf**)
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 fährt vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur Z1**
- 2 fährt im Vorschub zum **Endpunkt Kontur X2**
- 3 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück

## Linearbearbeitung im Winkel



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Linearbearbeitung im Winkel** wählen





- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

**Linearbearbeitung im Winkel:** Die Steuerung errechnet die **Zielposition** und fährt linear vom **Startpunkt** im Vorschub zur **Zielposition**. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Linearbearbeitung im Winkel (mit Rücklauf):** Die Steuerung errechnet die **Zielposition**. Dann fährt das Werkzeug an, führt den linearen Schnitt durch und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück. Die Schneidradiuskorrektur wird berücksichtigt.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Anfangspunkt Kontur (bei **mit Rücklauf**)
- **X2, Z2:** Endpunkt Kontur
- **A:** Anfangswinkel (Bereich:  $-180^\circ < A < 180^\circ$ )
- **G47:** Sicherheitsabstand (bei **mit Rücklauf**)
- **T:** Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14:** Werkzeugwechsellpunkt (bei **mit Rücklauf**)
- **ID:** Identnummer
- **S:** Schnittgeschwindigkeit oder **konstante Drehzahl**
- **F:** Umdrehungsvorschub
- **MT:** **M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS:** **M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE:** **M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP:** **Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW:** **Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW:** **Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC:** **Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF:** **Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

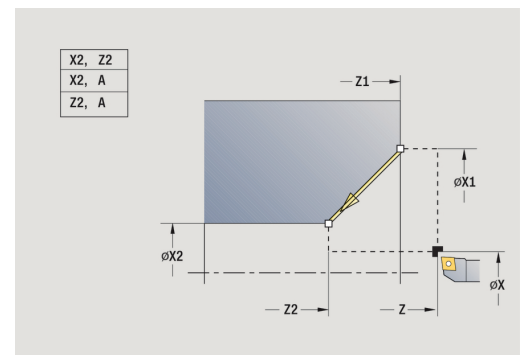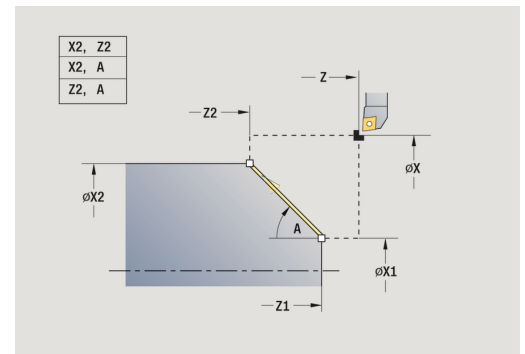

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**



Parameterkombinationen für den Zielpunkt: siehe  
Hilfebild

Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 errechnet die **Zielposition**
- 2 fährt linear vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 3 fährt im Vorschub zur **Zielposition**
- 4 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück

## Zirkularbearbeitung



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Zirkularbearbeitung** (links drehend) wählen



- ▶ Alternativ **Zirkularbearbeitung** (rechts drehend) wählen





- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

**Zirkularbearbeitung:** Das Werkzeug fährt zirkular vom **Startpunkt X, Z** im Vorschub zum **Endpunkt Kontur X2, Z2** und bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Zirkularbearbeitung (mit Rücklauf):** Das Werkzeug fährt an, führt den zirkularen Schnitt durch und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück. Die Schneidradiuskorrektur wird berücksichtigt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur** (bei mit Rücklauf)
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **R: Radius**
- **G47: Sicherheitsabstand** (bei mit Rücklauf)
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt** (bei mit Rücklauf)
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

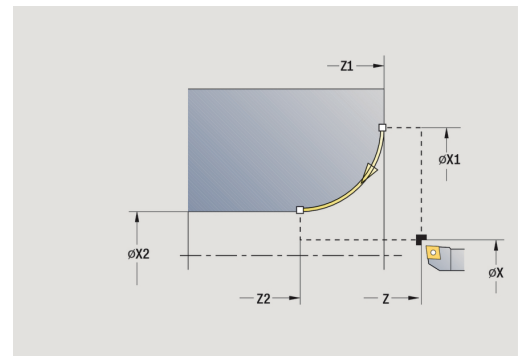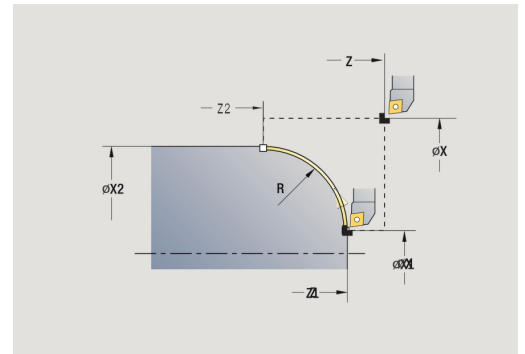

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 fährt zirkular im Vorschub zum **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- 3 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück

## Fase



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Fase** wählen





- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

**Fase:** Der Zyklus erstellt eine relativ zur Konturrecke bemaßte Fase. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Fase (mit Rücklauf):** Das Werkzeug fährt an, erstellt die relativ zur Konturrecke bemaßte Fase und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück. Die Schneidradiuskorrektur wird berücksichtigt.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** **Startpunkt**
- **X1, Z1:** **Eckpunkt Kontur**
- **A:** **Anfangswinkel** – Winkel der Fase (Bereich:  $0^\circ < A < 90^\circ$ )
- **I, K:** **Fasenbreite** in X und Z
- **J:** **Elementlage** (Default: 1)  
Das Vorzeichen bestimmt die Zerspanungsrichtung (siehe Hilfebild).
- **G47:** **Sicherheitsabstand** (bei **mit Rücklauf**)
- **T:** **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14:** **Werkzeugwechsellpunkt** (bei **mit Rücklauf**)
- **ID:** **Identnummer**
- **S:** **Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F:** **Umdrehungsvorschub**
- **MT:** **M nach T:** **M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS:** **M am Anfang:** **M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE:** **M am Ende:** **M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP:** **Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW:** **Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW:** **Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC:** **Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF:** **Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

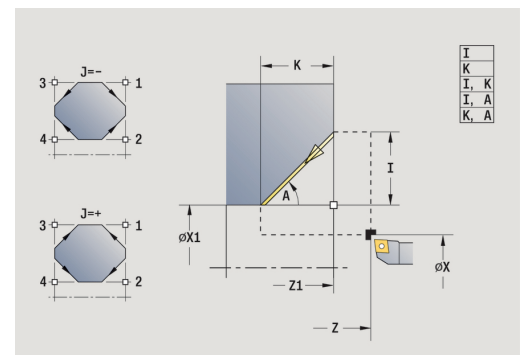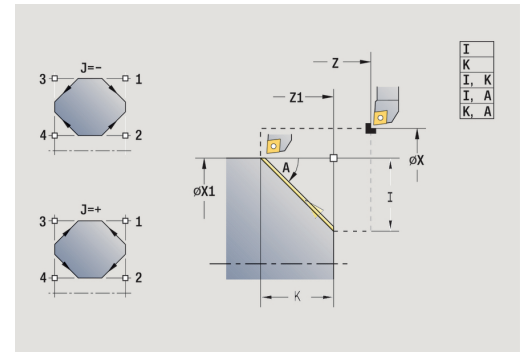

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Parameterkombinationen für die Fase:

- **I** oder **K** (45° Fase)
- **I, K**
- **I, A** oder **K, A**

Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 errechnet **Anfangspunkt** und **Endpunkt** der Fase
- 2 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt** der Fase
- 3 fährt im Vorschub zum **Endpunkt** der Fase
- 4 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück

## Rundung



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **Rundung** wählen





- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

**Rundung:** Der Zyklus erstellt eine relativ zur Konturrecke bemaßte Rundung. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.

**Rundung (mit Rücklauf):** Das Werkzeug fährt an, erstellt die relativ zur Konturrecke bemaßte Rundung und fährt am Ende des Zyklus zum **Startpunkt** zurück. Die Schneidradiuskorrektur wird berücksichtigt.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Eckpunkt Kontur
- **R:** Verrundung
- **J:** Elementlage (Default: 1)  
Das Vorzeichen bestimmt die Zerspanungsrichtung (siehe Hilfebild).
- **G47:** Sicherheitsabstand (bei **mit Rücklauf**)
- **T:** Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14:** Werkzeugwechsellpunkt (bei **mit Rücklauf**)
- **ID:** Identnummer
- **S:** Schnittgeschwindigkeit oder **konstante Drehzahl**
- **F:** Umdrehungsvorschub
- **MT:** **M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS:** **M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE:** **M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP:** **Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW:** **Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW:** **Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC:** **Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF:** **Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

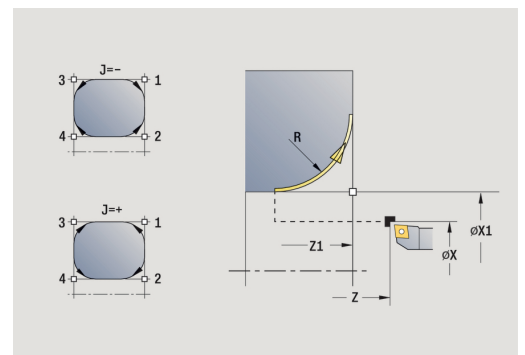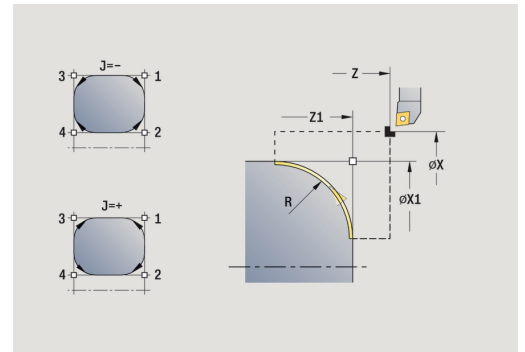

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**



Zyklusausführung bei **mit Rücklauf**:

- 1 errechnet **Anfangspunkt** und **Endpunkt** der Rundung
- 2 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt** der Rundung
- 3 fährt zirkular im Vorschub zum **Endpunkt** der Rundung
- 4 hebt ab und fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück

## M-Funktionen

Maschinenbefehle (**M-Funktionen**) werden erst nach Drücken der Taste **NC-START** ausgeführt. Mit dem Softkey **M-Liste** können Sie eine Übersicht der verfügbaren **M-Funktionen** öffnen. Die Bedeutung der **M-Funktion** entnehmen Sie dem Maschinenhandbuch.

**M-Funktion:**



- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **M-Funktion** wählen



- ▶ **M-Funktionsnummer** eingeben
- ▶ Eingabe abschließen



- ▶ Taste **NC-START** drücken

 
Spindelhalt **M19** (Spindelpositionierung):




- ▶ **Einzelschnitte** wählen



- ▶ **M-Funktion** wählen



- ▶ **M19** zuschalten

 


- ▶ Stillsetzungswinkel eingeben
- ▶ Eingabe abschließen




- ▶ Taste **NC-START** drücken

## 5.4 Abspanzyklen

Menüpunkt	Bedeutung
	Abspanzyklen schrumpfen und schlichten einfacher Konturen im <b>normalen Modus</b> und komplexe Konturen im <b>erweiterten Modus</b>


**Weitere Informationen:** "ICP-Konturen", Seite 418









	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Schnittaufteilung:</b> Die Steuerung errechnet eine Zustellung, die <math>\leq</math> <b>Zustelltiefe P</b> ist. Ein <b>Schleifschnitt</b> wird vermieden</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Aufmaße:</b> Werden im <b>erweiterten Modus</b> berücksichtigt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Schneidenradiuskorrektur:</b> wird durchgeführt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Sicherheitsabstand</b> nach einem Schnitt:           <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normaler Modus: 1 mm</li> <li>■ Erweiterter Modus: Wird getrennt für Innen- und Außenbearbeitung eingestellt</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Weitere Informationen:</b> "Liste der Maschinenparameter", Seite 610</p>

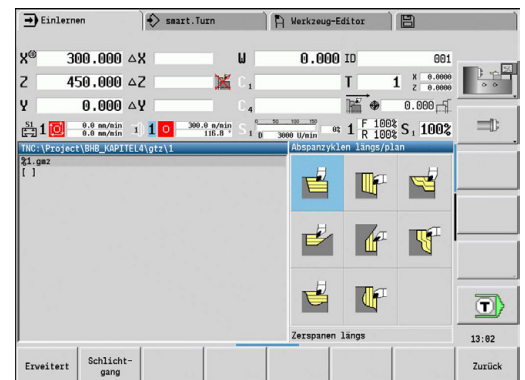**Zerspan- und Zustellrichtung bei Abspanzyklen:** Die Steuerung ermittelt die Zerspan- und Zustellrichtung aus den Zyklusparametern.

Maßgebend sind:

  - **Normaler Modus:** Die Parameter **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine:** momentane Werkzeugposition) und **Anfangspunkt Kontur X1/ Endpunkt Kontur Z2**
- **Erweiterter Modus:** Die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- **ICP-Zyklen:** Die Parameter **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine:** momentane Werkzeugposition) und Startpunkt der ICP-Kontur



Menüpunkt		Abspannzyklen
		<b>Zerspanen längs/Zerspanen plan</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Konturen
		<b>Eintauchen längs/Eintauchen plan</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Eintauchkonturen
		<b>ICP-Konturparallel längs/ICP-Konturparallel plan</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen (Schnittlinien parallel zum Fertigteil)
		<b>ICP-Zerspanen längs/ICP-Zerspanen plan</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen

## Werkzeugposition

Beachten Sie die Werkzeugposition **Startpunkt X, Z** vor Zyklusausführung bei erweiterten Abspanzyklen.

 

 
 
 
 

 




Die Regeln gelten für alle Zerspan- und Zustellrichtungen und für Schruppen und Schlichten:


- Der Startpunkt darf nicht in dem schraffierten Bereich liegen
- Der Zerspanungsbereich beginnt ab **Startpunkt X, Z**, wenn das Werkzeug **vor** dem Konturabschnitt steht. Andernfalls wird nur der definierte Konturabschnitt zerspannt
- Liegt bei einer Innenbearbeitung der **Startpunkt X, Z** oberhalb der Drehmitte, wird nur der definierte Konturabschnitt zerspannt

(A = Anfangspunkt Kontur X1, Z1; E = Endpunkt Kontur X2, Z2)

## Konturformen

### Konturelemente bei Abspanzyklen

	<b>Normaler Modus</b> Rechteckigen Bereich zerspanen
	<b>Erweiterter Modus</b> Schräge am Konturanfang
	<b>Erweiterter Modus</b> Schräge am Konturende
	<b>Erweiterter Modus</b> Schrägen am Konturanfang und -ende mit Winkel > 45°
	<b>Erweiterter Modus</b> <b>Eine</b> Schräge (durch Eingabe von Anfangspunkt Kontur, Endpunkt Kontur und Anfangswinkel)
	<b>Erweiterter Modus</b> Verrundung
	<b>Erweiterter Modus</b> Fase (oder Rundung) am Konturende
	<b>Normaler Modus</b> Zerspanen bei fallender Kontur
	<b>Normaler Modus</b> Schräge am Konturende
	<b>Erweiterter Modus</b> Verrundung im Konturtal (in beiden Ecken)
	<b>Erweiterter Modus</b> Fase (oder Rundung) am Konturanfang
	<b>Erweiterter Modus</b> Fase (oder Rundung) am Konturende

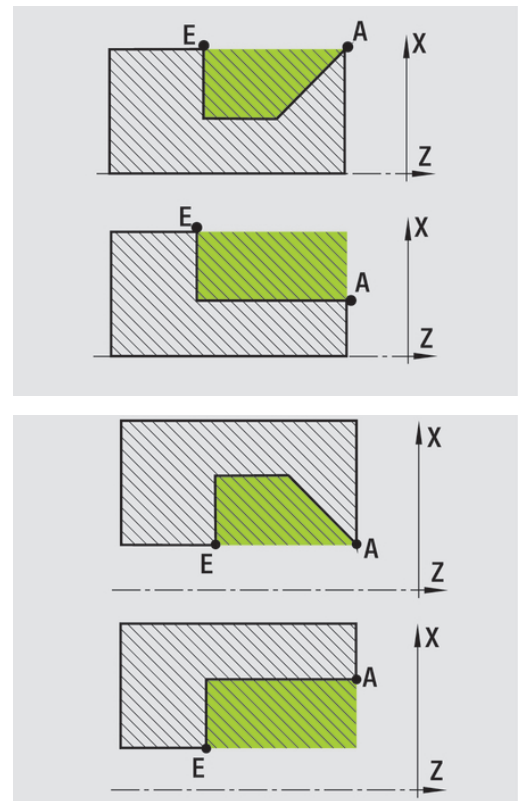

## Zerspanen längs



- ▶ **Abspanzyklen längs/plan** wählen





- ▶ **Zerspanen längs** wählen

Der Zyklus schruppt das durch **Startpunkt** und **Anfangspunkt Kontur X1/Endpunkt Kontur Z2** beschriebene Rechteck.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1: Anfangspunkt Kontur**
- **Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

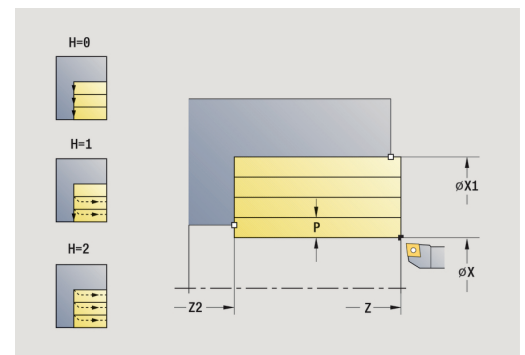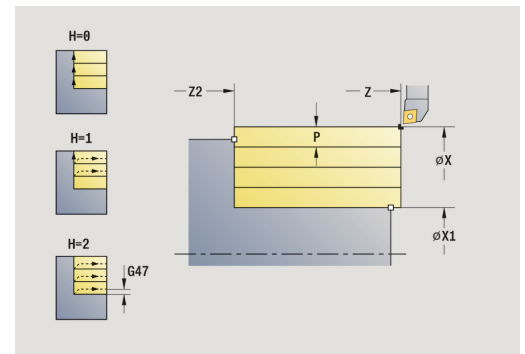

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Kontur Z2**
- 4 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis **Anfangspunkt Kontur X1** erreicht ist
- 7 fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen plan



- ▶ **Abspannzyklen längs/plan** wählen





- ▶ **Zerspanen plan** wählen

Der Zyklus schruppt das durch **Startpunkt** und **Anfangspunkt Kontur Z1/Endpunkt Kontur X2** beschriebene Rechteck.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

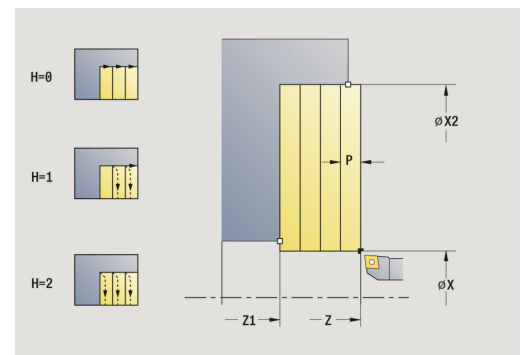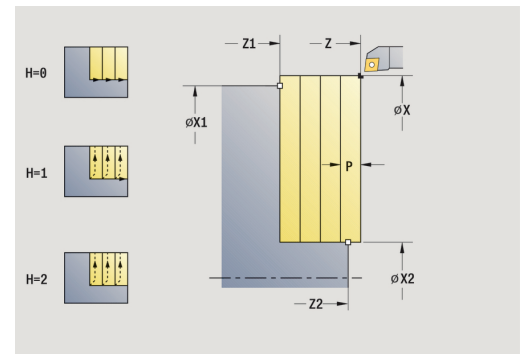

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**



Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Kontur X2**
- 4 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis **Anfangspunkt Kontur Z1** erreicht ist
- 7 fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen längs – Erweitert



 - ▶ Abspanzyklen längs/plan wählen



- ▶ Zerspanen längs wählen





- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus schruppt den durch **Startpunkt** und **Anfangspunkt Kontur X1/Endpunkt Kontur Z2** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

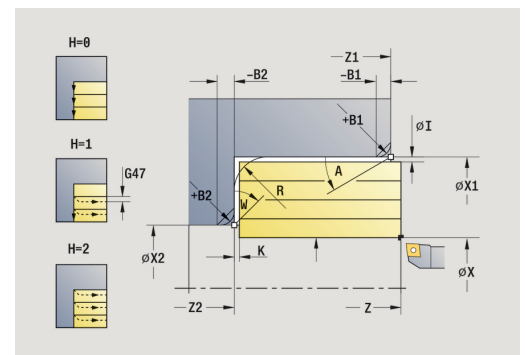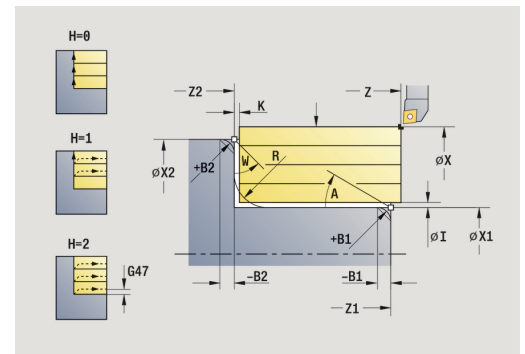

- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Kontur Z2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 4 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis **Anfangspunkt Kontur X1** erreicht ist
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen plan – Erweitert



 - ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Zerspanen plan wählen





- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus schruppt das durch **Startpunkt** und **Anfangspunkt** **Kontur Z1/Endpunkt Kontur X2** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

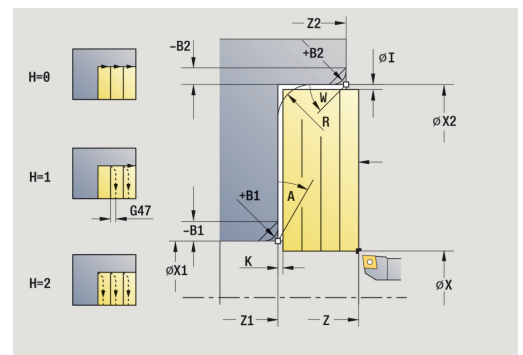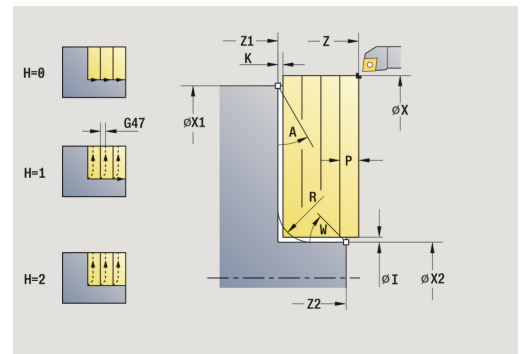

- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Kontur X2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 4 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis **Anfangspunkt Kontur Z1** erreicht ist
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen Schichten längs



 - ▶ Abspannzyklen **längs/plan** wählen



- ▶ **Zerspanen längs** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur X1** bis **Endpunkt Kontur Z2**.





Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1: Anfangspunkt Kontur**
- **Z2: Endpunkt Kontur**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

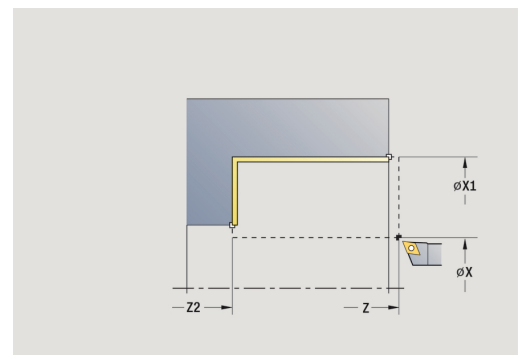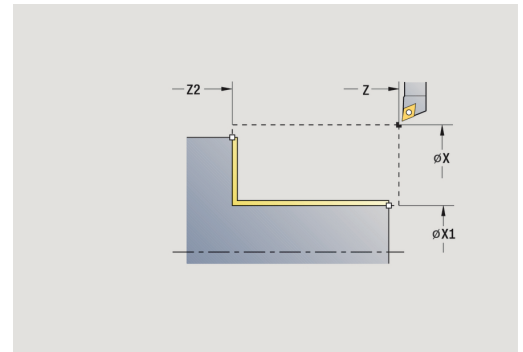

Zyklusausführung:

- 1 fährt in Planrichtung vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1**
- 2 schlichtet zuerst in Längs-, dann in Planrichtung
- 3 fährt in Längsrichtung zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen Schichten plan



 - ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Zerspanen plan wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur Z1** bis **Endpunkt Kontur X2**.





Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2: Endpunkt Kontur**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

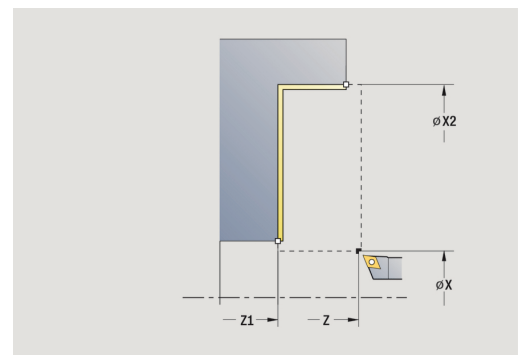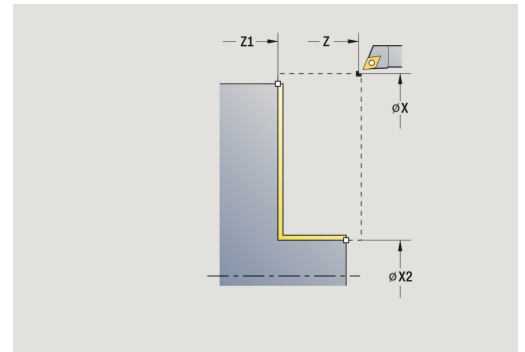



Zyklusausführung:

- 1 fährt in Längsrichtung vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur Z1**
- 2 schlichtet zuerst in Plan-, dann in Längsrichtung
- 3 fährt in Planrichtung zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen Schichten längs – Erweitert



- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Zerspanen längs wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**.



Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B** > 0: Radius der Rundung
  - **B** < 0: Breite der Fase
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung

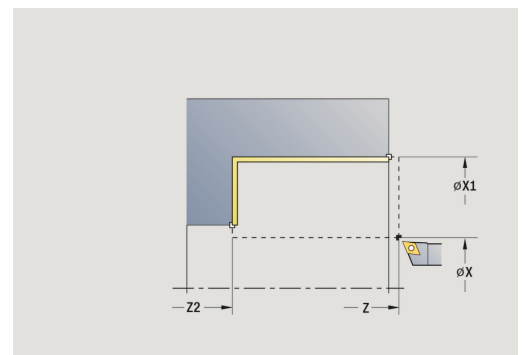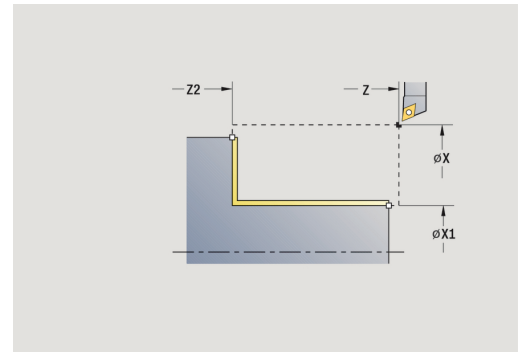

- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt in Planrichtung vom **Startpunkt** nach **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen Schichten plan – Erweitert



 
- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Zerspanen plan wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**.



Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung

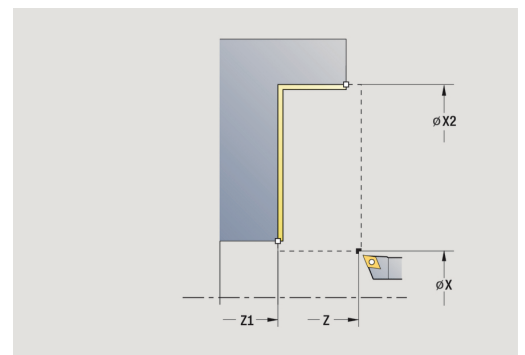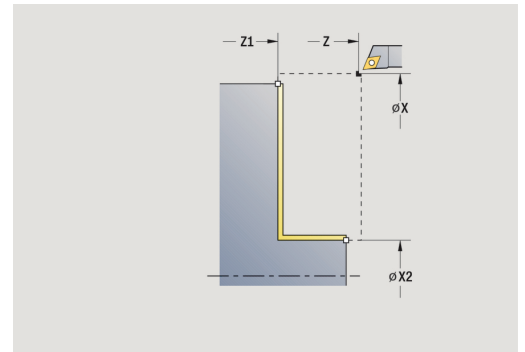

- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt in Längsrichtung vom **Startpunkt** nach **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, Eintauchen längs



- ▶ **Abspanzyklen längs/plan** wählen



- ▶ **Eintauchen längs** wählen



Der Zyklus schruppt den durch **Anfangspunkt Kontur**, **Endpunkt Kontur** und **Eintauchwinkel** beschriebenen Bereich.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

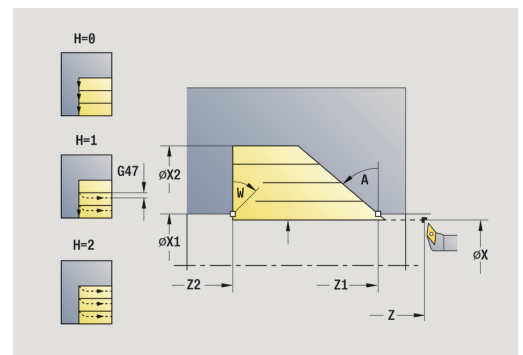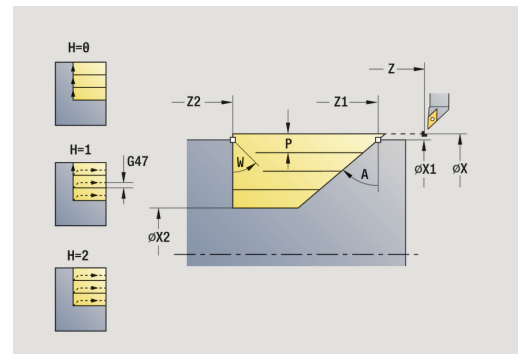



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht mit reduziertem Vorschub im **Eintauchwinkel A** ein
- 4 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur Z2** oder bis zur durch **Endwinkel W** definierten Schräge
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt erneut den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Endpunkt Kontur X2** erreicht ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, Eintauchen plan



- ▶ **Abspannzyklen längs/plan** wählen



- ▶ **Eintauchen plan** wählen



Der Zyklus schruppt den durch **Anfangspunkt Kontur**, **Endpunkt Kontur** und **Eintauchwinkel** beschriebenen Bereich.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

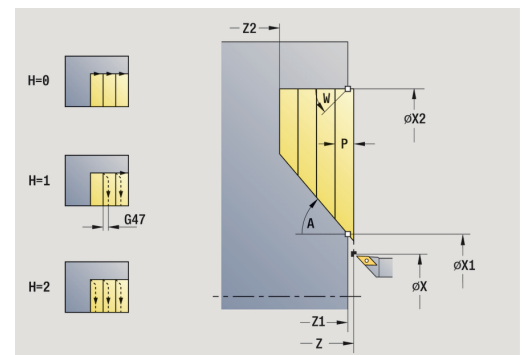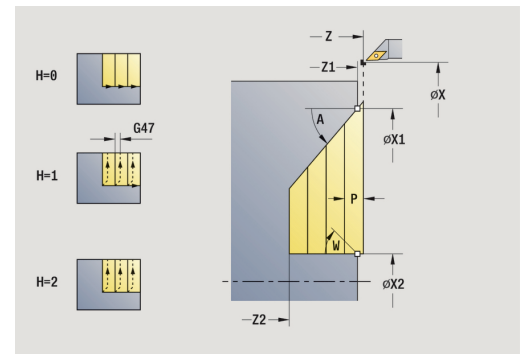





Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht mit reduziertem Vorschub im **Eintauchwinkel A** ein
- 4 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur X2** oder bis zur durch **Endwinkel W** definierten Schräge
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt erneut den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Endpunkt Kontur Z2** erreicht ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen, Eintauchen längs – Erweitert



 - ▶ Abspanzyklen **längs/plan** wählen



- ▶ Eintauchen **längs** wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



Der Zyklus schruppt den durch **Anfangspunkt Kontur**, **Endpunkt Kontur** und **Eintauchwinkel** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180

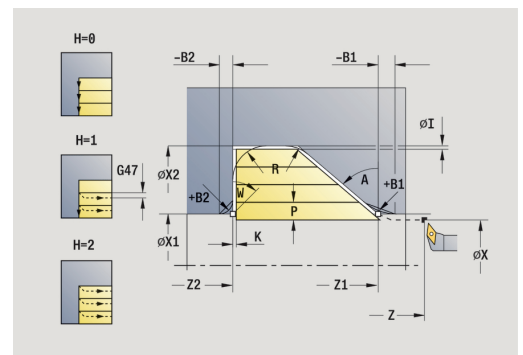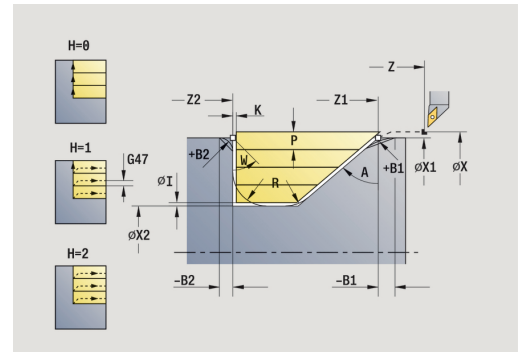

- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht mit reduziertem Vorschub im **Eintauchwinkel A** ein
- 4 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur Z2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Endpunkt Kontur X2** erreicht ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, Eintauchen plan – Erweitert



- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Eintauchen plan wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



Der Zyklus schruppt den durch **Anfangspunkt Kontur**, **Endpunkt Kontur** und **Eintauchwinkel** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180

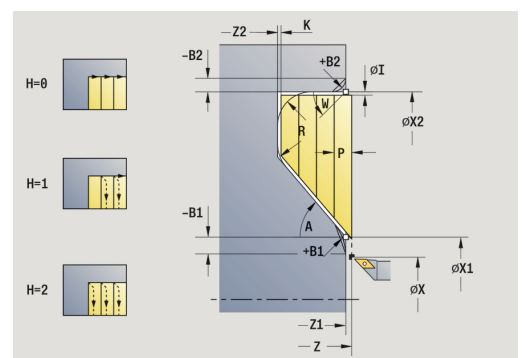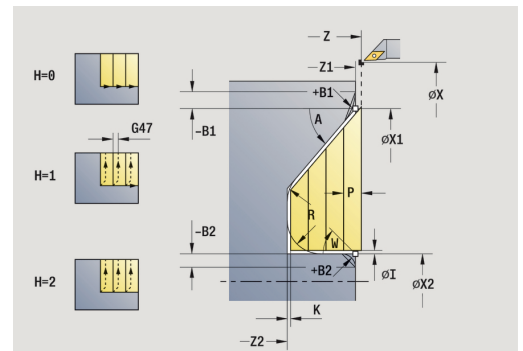

- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht mit reduziertem Vorschub im **Eintauchwinkel A** ein
- 4 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur X2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Endpunkt Kontur Z2** erreicht ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen, Eintauchen Schlichten längs



 - ▶ Abspanzyklen **längs/plan** wählen



- ▶ Eintauchen **längs** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**. Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

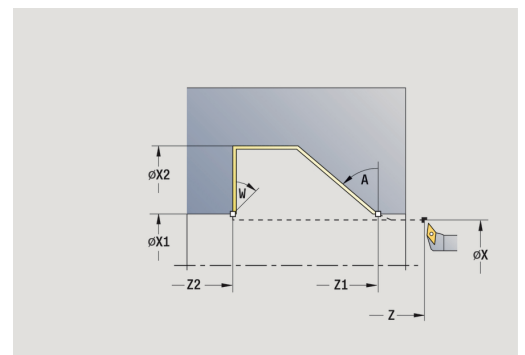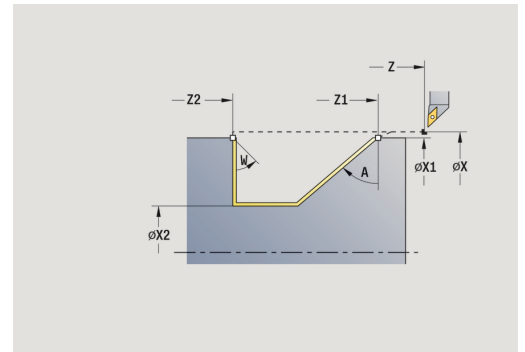

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt in Planrichtung vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Zerspanen, Eintauchen Schlichten plan



 - ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Eintauchen plan wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**. Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

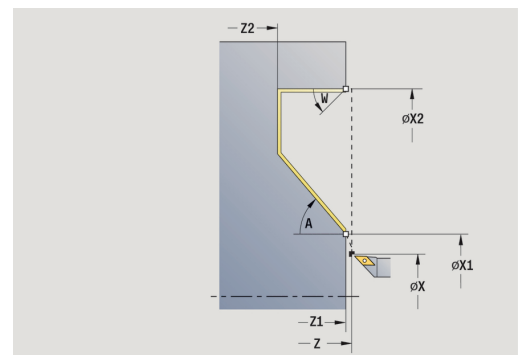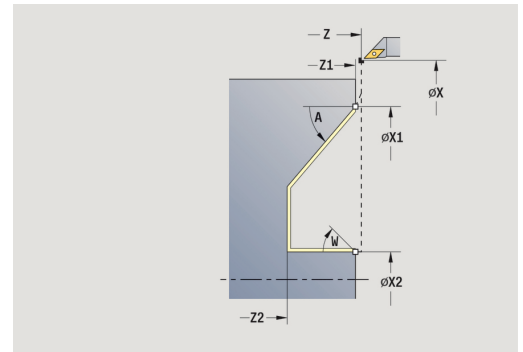

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**



Zyklusausführung:

- 1 fährt in Planrichtung vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, Eintauchen Schlichten längs – Erweitert



 
- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Eintauchen längs wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B** > 0: Radius der Rundung
  - **B** < 0: Breite der Fase
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

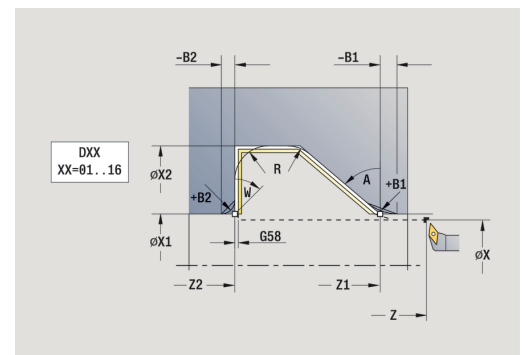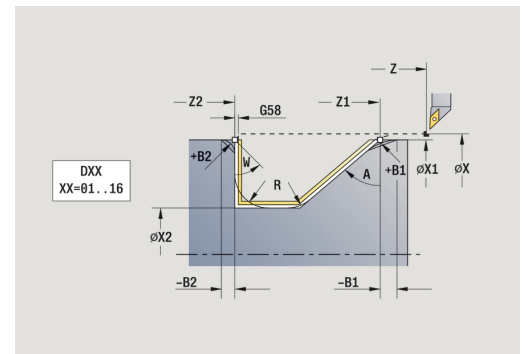

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt – unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, Eintauchen Schlichten plan – Erweitert



- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ Eintauchen plan wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den Konturabschnitt von **Anfangspunkt Kontur** bis **Endpunkt Kontur**. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **A: Eintauchwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

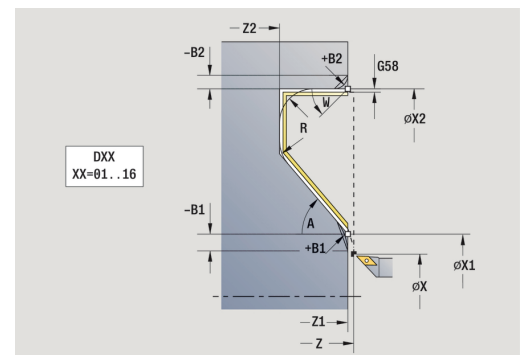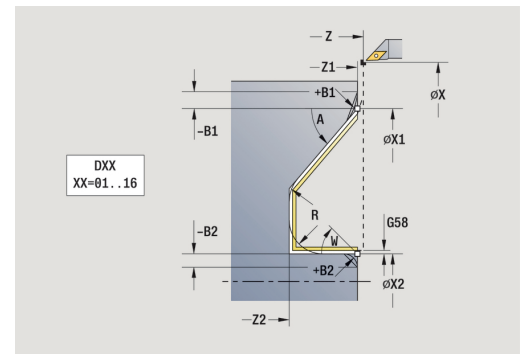

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**
- 2 schichtet den definierten Konturabschnitt – unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, ICP-Konturparallel längs



- ▶ Abspanzyklen längs/plan wählen



- ▶ ICP-Konturparallel längs wählen

Der Zyklus schrumpft den definierten Bereich konturparallel.



- Der Zyklus schrumpft konturparallel abhängig von **Rohteilmaß J** und **Art der Schnittlinien H**:
  - J = 0**: den durch **X, Z** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße
  - J > 0**: den durch die ICP-Kontur (plus Aufmaße) und dem **Rohteilmaß J** beschriebenen Bereich
  - Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen

### HINWEIS





#### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei **Rohteilmaß J > 0** prüft die Steuerung nicht, ob die programmierte **Zustelltiefe P** mit der aktuellen Schneidengeometrie in Plan- und Längsrichtung möglich ist. Während der Bearbeitung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ **Zustelltiefe P** passend zur aktuellen Schneidengeometrie wählen

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
  - **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
  - **P**: **Zustelltiefe** (wird abhängig von **J** ausgewertet)
    - **J = 0**: **P** ist die maximale Zustelltiefe. Der Zyklus reduziert die Zustelltiefe, wenn die programmierte Zustellung aufgrund der Schneidengeometrie in Plan- oder Längsrichtung nicht möglich ist.
    - **J > 0**: **P** ist die Zustelltiefe. Diese Zustellung wird in Längs- und Planrichtung verwendet.
  - **H**: **Art der Schnittlinien** – der Zyklus zerspannt
    - **0**: konstante Spantiefe
    - **1**: aequidis. Schnittlin.
  - **I, K**: **Aufmaß X** und **Z**
  - **J**: **Rohteilmaß**
    - **J = 0**: Zyklus zerspannt ab der Werkzeugposition
    - **J > 0**: Zyklus zerspannt den durch das Rohteilmaß beschriebenen Bereich
  - **HR**: **Hauptbearbeitungsrichtung**
  - **SX, SZ**: **Schnittbegrenzung X** und **Z**
- Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180

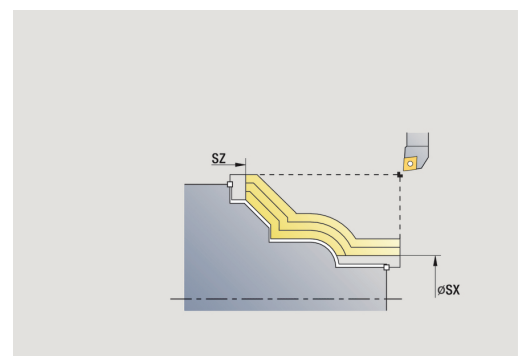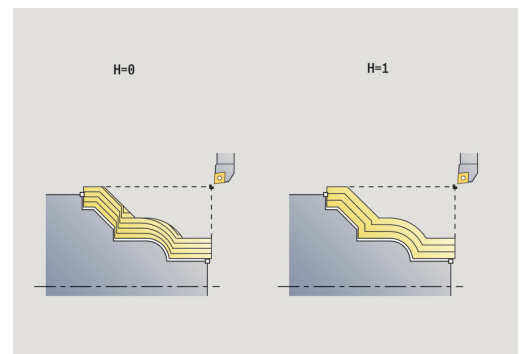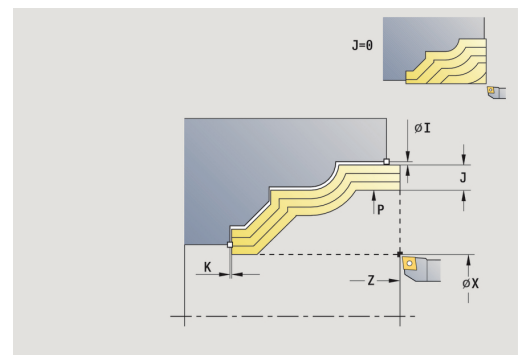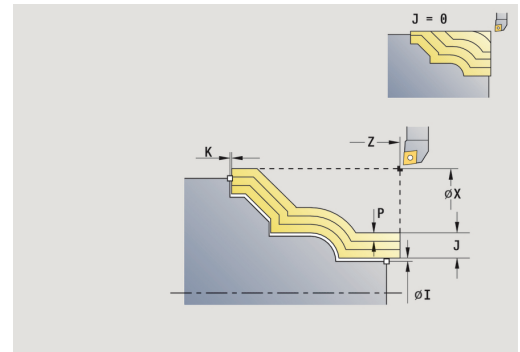

- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **A: Anfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: parallel zur Z-Achse)
- **W: Abfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: orthogonal zur Z-Achse)
- **XA, ZA: Anfangspunkt Rohteil** (Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur – Auswertung nur, wenn kein Rohteil definiert ist)
  - **XA, ZA** nicht programmiert: Rohteilkontur wird aus Werkzeugposition und ICP-Kontur berechnet
  - **XA, ZA** programmiert: Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung) unter Berücksichtigung des **Rohteilmaß J** und der **Art der Schnittlinien H**
  - **J = 0**: Die Schneidengeometrie wird berücksichtigt. Dadurch können sich unterschiedliche Zustellungen in Längs- und Planrichtung ergeben
  - **J > 0**: In Längs- und Planrichtung wird die gleiche Zustellung verwendet
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 zerspannt entsprechend der errechneten Schnittaufteilung
- 4 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 5 wiederholt 3...4, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an



## Zerspanen, ICP-Konturparallel plan



- ▶ Abspanzyklen längs/plan wählen



- ▶ ICP-Konturparallel plan wählen

Der Zyklus schrumpft den definierten Bereich konturparallel.



- Der Zyklus schrumpft konturparallel abhängig von **Rohteilmaß J** und **Art der Schnittlinien H**:
  - J = 0**: den durch **X, Z** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße
  - J > 0**: den durch die ICP-Kontur (plus Aufmaße) und dem **Rohteilmaß J** beschriebenen Bereich
  - Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen

### HINWEIS





#### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei **Rohteilmaß J > 0** prüft die Steuerung nicht, ob die programmierte **Zustelltiefe P** mit der aktuellen Schneidengeometrie in Plan- und Längsrichtung möglich ist. Während der Bearbeitung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ **Zustelltiefe P** passend zur aktuellen Schneidengeometrie wählen

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
  - **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
  - **P**: **Zustelltiefe** (wird abhängig von **J** ausgewertet)
    - **J = 0**: **P** ist die maximale Zustelltiefe. Der Zyklus reduziert die Zustelltiefe, wenn die programmierte Zustellung aufgrund der Schneidengeometrie in Plan- oder Längsrichtung nicht möglich ist.
    - **J > 0**: **P** ist die Zustelltiefe. Diese Zustellung wird in Längs- und Planrichtung verwendet.
  - **H**: **Art der Schnittlinien** – der Zyklus zerspannt
    - **0**: konstante Spantiefe
    - **1**: aequidis. Schnittlin.
  - **I, K**: Aufmaß **X** und **Z**
  - **J**: **Rohteilmaß**
    - **J = 0**: Zyklus zerspannt ab der Werkzeugposition
    - **J > 0**: Zyklus zerspannt den durch das Rohteilmaß beschriebenen Bereich
  - **HR**: **Hauptbearbeitungsrichtung**
  - **SX, SZ**: **Schnittbegrenzung X** und **Z**
- Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180

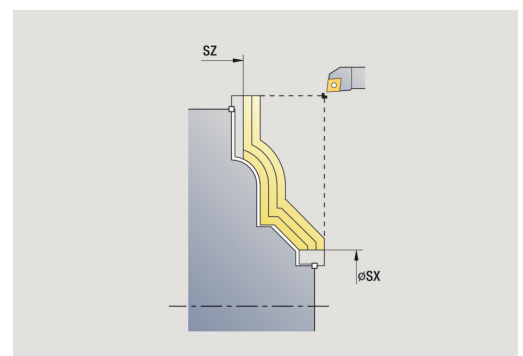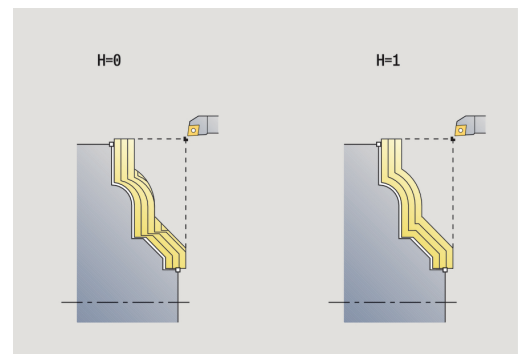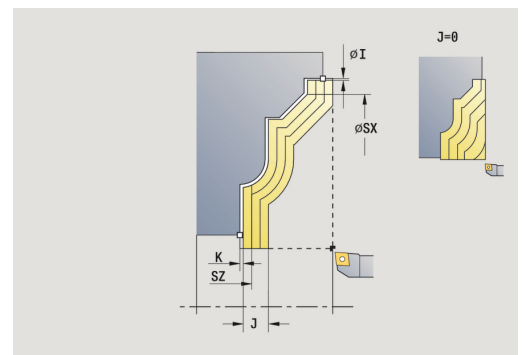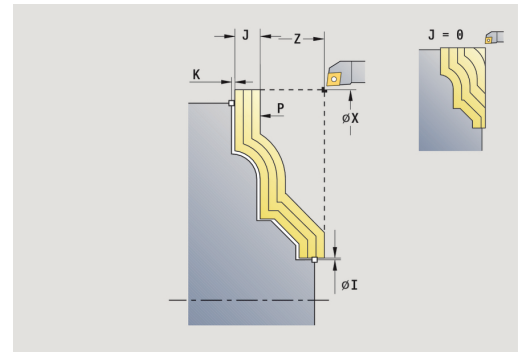

- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **A: Anfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: orthogonal zur Z-Achse)
- **W: Abfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: parallel zur Z-Achse)
- **XA, ZA: Anfangspunkt Rohteil** (Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur – Auswertung nur, wenn kein Rohteil definiert ist)
  - **XA, ZA** nicht programmiert: Rohteilkontur wird aus Werkzeugposition und ICP-Kontur berechnet
  - **XA, ZA** programmiert: Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung) unter Berücksichtigung des **Rohteilmaß J** und der **Art der Schnittlinien H**
  - **J = 0**: Die Schneidengeometrie wird berücksichtigt. Dadurch können sich unterschiedliche Zustellungen in Längs- und Planrichtung ergeben
  - **J > 0**: In Längs- und Planrichtung wird die gleiche Zustellung verwendet
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 zerspannt entsprechend der errechneten Schnittaufteilung
- 4 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 5 wiederholt 3...4, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, ICP-Konturparallel Schichten längs



- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ ICP-Konturparallel längs wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **DI, DK: Aufmaß X und Z** achsparallel
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

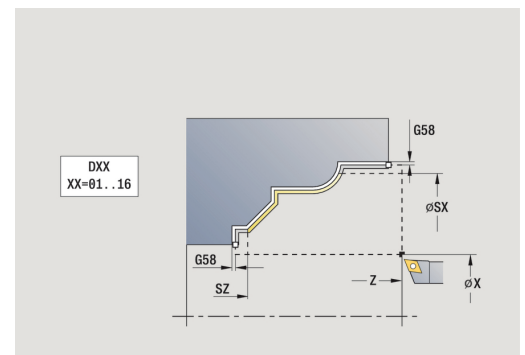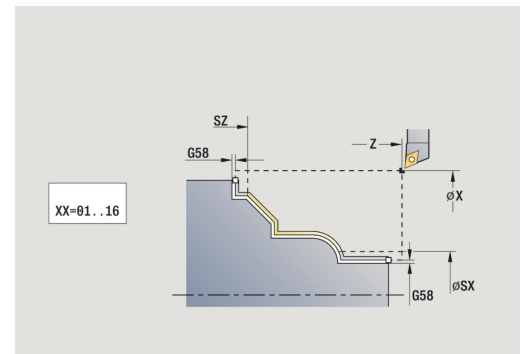



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum Startpunkt der ICP-Kontur
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Zerspanen, ICP-Konturparallel Schichten plan



- ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ ICP-Konturparallel plan wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **DI, DK: Aufmaß X und Z** achsparallel
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

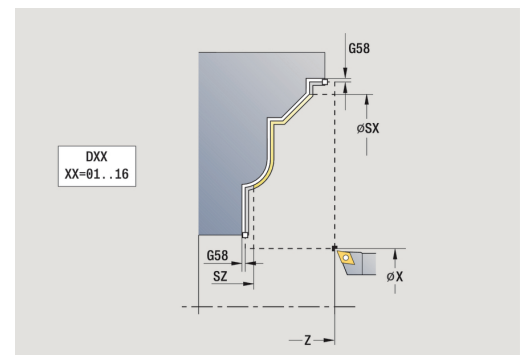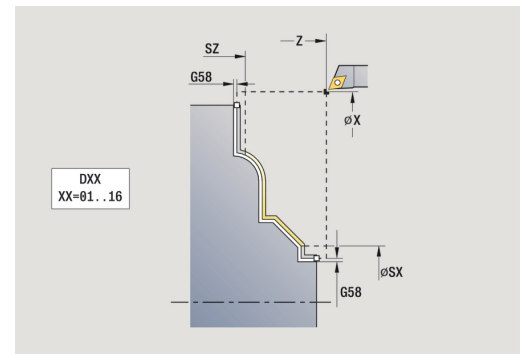



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum Startpunkt der ICP-Kontur
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Zerspanen längs



- ▶ **Abspanzyklen längs/plan** wählen



- ▶ **ICP-Zerspanen längs** wählen




Der Zyklus schrumpft den durch **Startpunkt** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **E: Eintauchverhalten**
  - Keine Eingabe: automatische Vorschubreduzierung
  - **E = 0:** kein Eintauchen
  - **E > 0:** verwendeter Eintauchvorschub
- **O: Hinterschneidung ausblenden**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **A: Anfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: parallel zur Z-Achse)

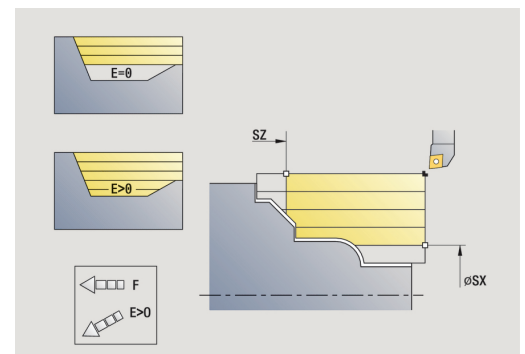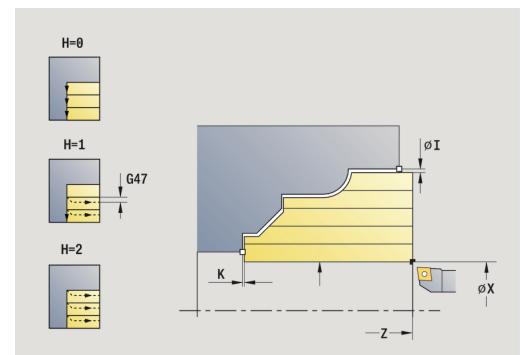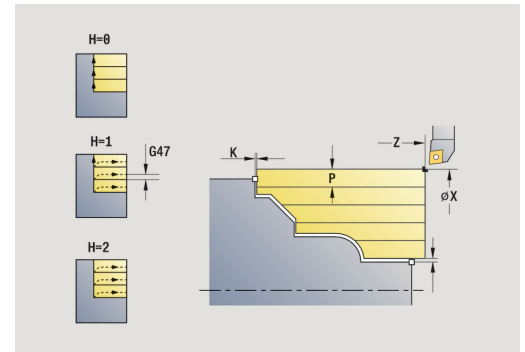



- **W: Abfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: orthogonal zur Z-Achse)
- **XA, ZA: Anfangspunkt Rohteil** (Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur – Auswertung nur, wenn kein Rohteil definiert ist)
  - **XA, ZA** nicht programmiert: Rohteilkontur wird aus Werkzeugposition und ICP-Kontur berechnet
  - **XA, ZA** programmiert: Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht bei fallenden Konturen mit reduziertem Vorschub ein
- 4 zerspannt entsprechend der errechneten Schnittaufteilung
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Zerspanen plan



- ▶ **Abspanzyklen längs/plan** wählen



- ▶ **ICP-Zerspanen plan** wählen




Der Zyklus schruppt den durch Startpunkt und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.



- Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen
- Je steiler das Werkzeug eintaucht, desto größer ist die Vorschubreduzierung (max. 50 %)

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **H: Konturglättung**
  - **0: mit jedem Schnitt**
  - **1: mit letztem Schnitt**
  - **2: keine Glättung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **E: Eintauchverhalten**
  - Keine Eingabe: automatische Vorschubreduzierung
  - **E = 0:** kein Eintauchen
  - **E > 0:** verwendeter Eintauchvorschub
- **O: Hinterschneidung ausblenden**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **A: Anfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: parallel zur Z-Achse)

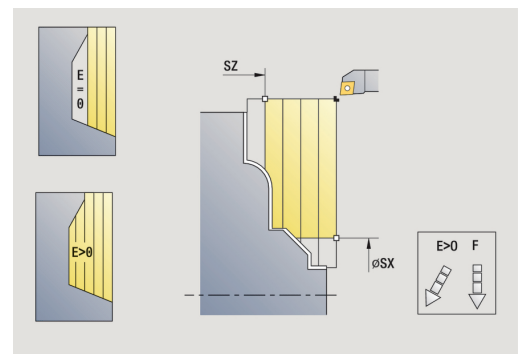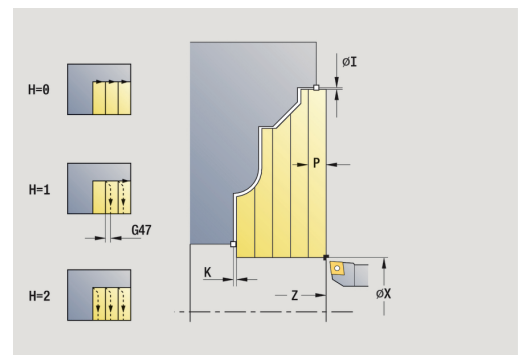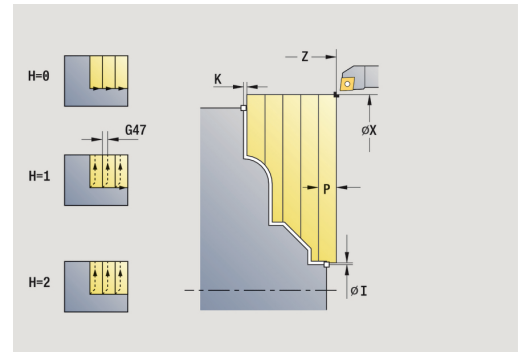

- **W: Abfahrwinkel** (Bezug: Z-Achse; Default: orthogonal zur Z-Achse)
- **XA, ZA: Anfangspunkt Rohteil** (Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur – Auswertung nur, wenn kein Rohteil definiert ist)
  - **XA, ZA** nicht programmiert: Rohteilkontur wird aus Werkzeugposition und ICP-Kontur berechnet
  - **XA, ZA** programmiert: Definition des Eckpunkts der Rohteilkontur
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schruppen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung (Zustellung)
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel für den ersten Schnitt zu
- 3 taucht bei fallenden Konturen mit reduziertem Vorschub ein
- 4 zerspannt entsprechend der errechneten Schnittaufteilung
- 5 abhängig von der **Konturglättung H** wird die Kontur abgefahren
- 6 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## ICP-Zerspanen Schichten längs



 - ▶ Abspannzyklen längs/plan wählen



- ▶ ICP-Zerspanen längs wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **DI, DK: Aufmaß X und Z** achsparallel
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

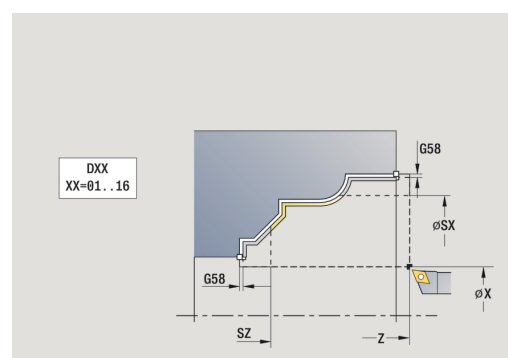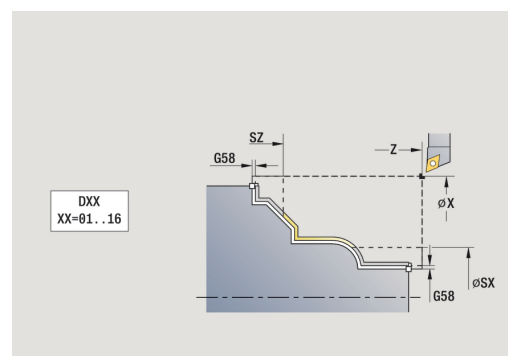



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum Startpunkt der ICP-Kontur
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## ICP-Zerspanen Schichten plan



 - ▶ Abspannzyklen **längs/plan** wählen



- ▶ ICP-Zerspanen **plan** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen.



Das Werkzeug taucht mit dem maximal möglichen Winkel ein, das Restmaterial bleibt stehen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **DXX: Additive Korrekturnummer** (Bereich: 1-16)  
**Weitere Informationen:** "Additive Korrektur Dxx", Seite 180
- **G58: Aufmaß konturparallel**
- **DI, DK: Aufmaß X und Z** achsparallel
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

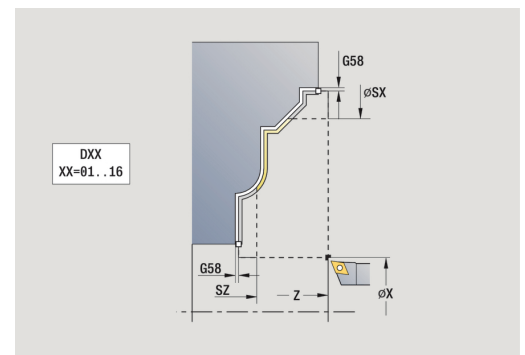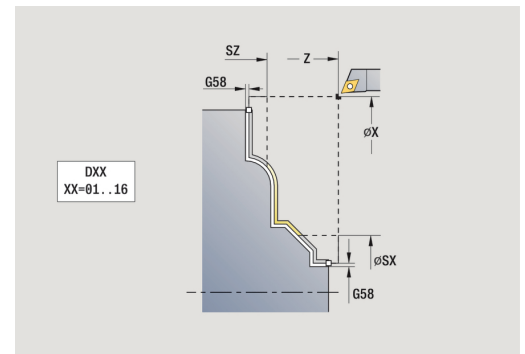



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt achsparallel vom **Startpunkt** zum Startpunkt der ICP-Kontur
- 2 schlichtet den definierten Konturabschnitt
- 3 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Beispiele Abspanzyklen

### Schruppen und Schichten einer Außenkontur




Der markierte Bereich von **AP (Anfangspunkt Kontur)** bis **EP (Endpunkt Kontur)** wird mit Zerspanen längs Erweitert unter Berücksichtigung der Aufmaße geschruppt. Im nächsten Schritt wird dieser Konturabschnitt mit Zerspanen längs Erweitert geschichtet.

Der **erweiterte Modus** erstellt sowohl die Rundung als auch die Schräge am Konturende.

Die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2** sind maßgebend für die Zerspanungs- und Zustellrichtung – hier Außenbearbeitung und Zustellung in Richtung  $-X$ .

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO** = 1 – Werkzeugorientierung
- **A** =  $93^\circ$  – Einstellwinkel
- **B** =  $55^\circ$  – Spitzenwinkel

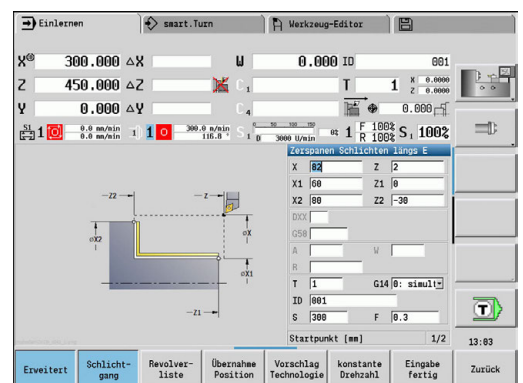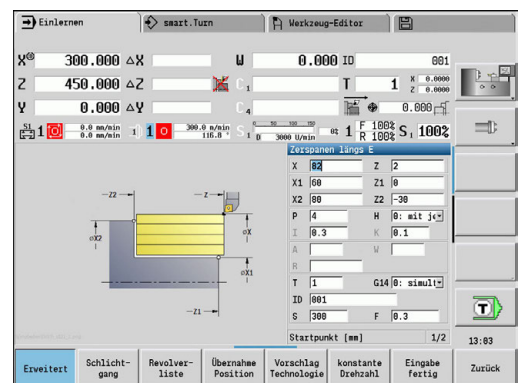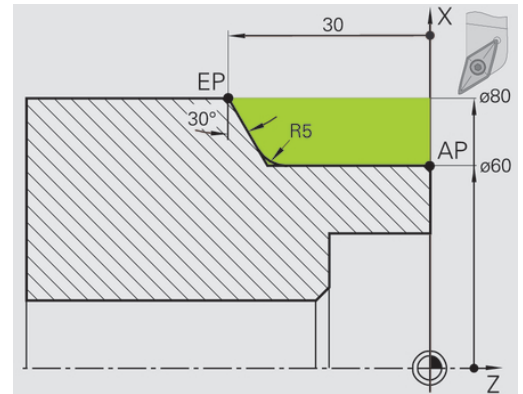



**Schruppen und Schichten einer Innenkontur**




Der markierte Bereich von **AP (Anfangspunkt Kontur)** bis **EP (Endpunkt Kontur)** wird mit Zerspanen längs Erweitert unter Berücksichtigung der Aufmaße geschruppt. Im nächsten Schritt wird dieser Konturabschnitt mit Zerspanen längs Erweitert geschichtet.

Der **erweiterte Modus** erstellt sowohl die Rundung als auch die Fase am Konturende.

Die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2** sind maßgebend für die Zerspanungs- und Zustellrichtung – hier Innenbearbeitung und Zustellung in Richtung +X.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Innenbearbeitung)
- **TO = 7** – Werkzeugorientierung
- **A = 93°** – Einstellwinkel
- **B = 55°** – Spitzenwinkel

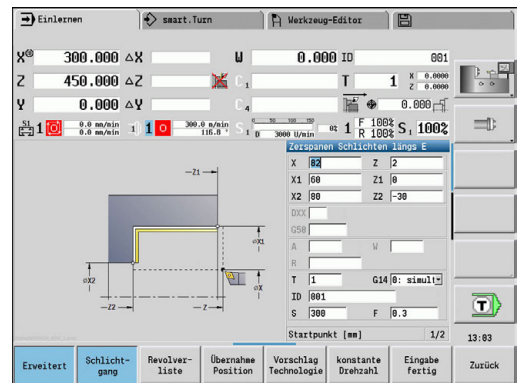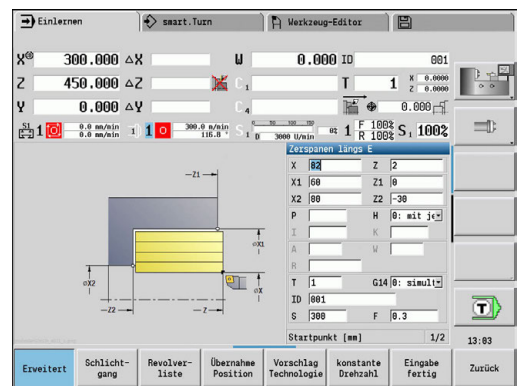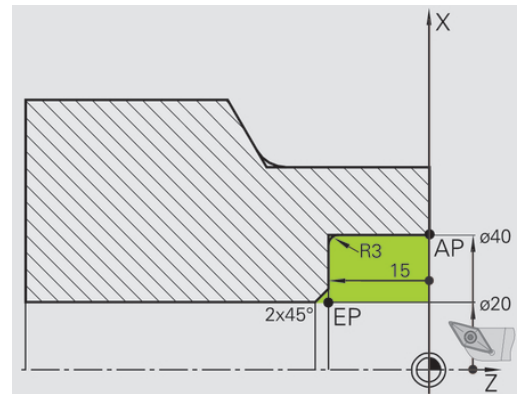

## Schruppen (Auskammern) unter Verwendung des Zyklus mit Eintauchen

Das verwendete Werkzeug kann nicht in dem Winkel von  $15^\circ$  eintauchen. Aus diesem Grund wird der zu zerspanende Bereich in zwei Schritten bearbeitet.

### 1. Schritt

Der markierte Bereich von **AP (Anfangspunkt Kontur)** bis **EP (Endpunkt Kontur)** wird mit dem Zyklus **Eintauchen längs E** unter Berücksichtigung der Aufmaße geschruppt.



Der **Anfangswinkel A** wird, wie in der Zeichnung bemaßt, mit  $15^\circ$  vorgegeben. Die Steuerung errechnet aufgrund der Werkzeugparameter den maximal möglichen Eintauchwinkel. Das Restmaterial bleibt stehen und wird im 2. Schritt zerspannt.

Der **erweiterte Modus** wird verwendet, um die Rundungen im Konturtal zu fertigen.

Beachten Sie die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2**. Sie sind maßgebend für die Zerspanung und Zustellrichtung – hier Außenbearbeitung und Zustellung in Richtung – X.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO** = 1 – Werkzeugorientierung
- **A** =  $93^\circ$  – Einstellwinkel
- **B** =  $55^\circ$  – Spitzenwinkel

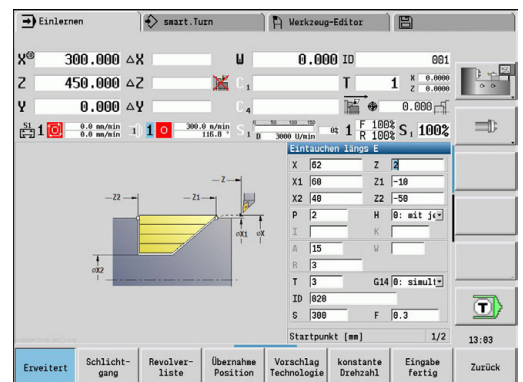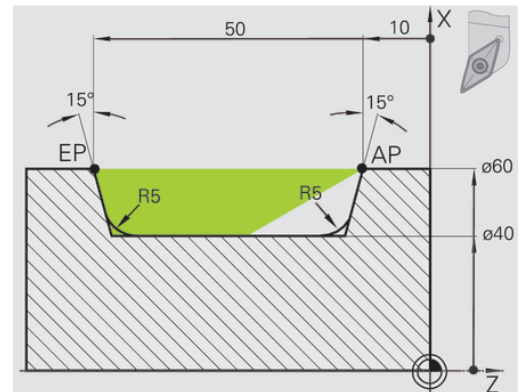

**2. Schritt**

Das Restmaterial (markierter Bereich im Bild) wird im **Eintauchen längs E** geschruppt. Vor Ausführung dieses Schritts wird das Werkzeug eingewechselt.



Der **erweiterte Modus** wird verwendet, um die Rundungen im Konturtal zu fertigen.

Die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2** sind maßgebend für die Zerspanungs- und Zustellrichtung – hier Außenbearbeitung und Zustellung in Richtung -X.


Der Parameter **Anfangspunkt Kontur Z1** wurde bei der Simulation des 1. Schritts ermittelt.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO = 3** – Werkzeugorientierung
- **A = 93°** – Einstellwinkel
- **B = 55°** – Spitzenwinkel

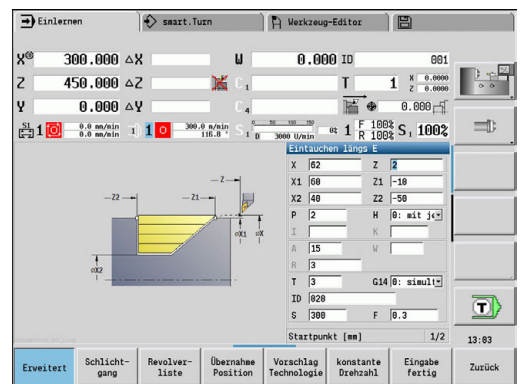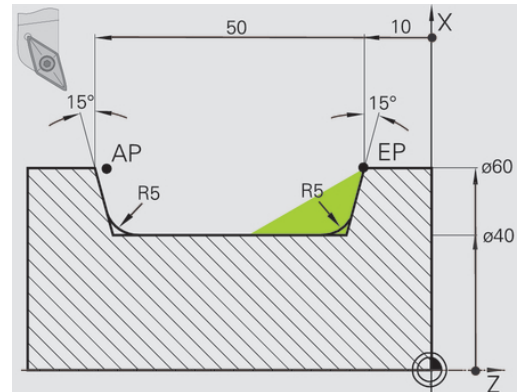

## 5.5 Stechzyklen

Menüpunkt	Bedeutung
	Die Gruppe Stechzyklen beinhaltet Einstech-, Stechdreh-, Freistech- und Abstechzyklen. Einfache Konturen bearbeiten Sie im <b>normalen Modus</b> , komplexe Konturen im <b>erweiterten Modus</b> .

ICP-Stechzyklen bearbeiten beliebige, mit **ICP** beschriebene Konturen.

**Weitere Informationen:** "ICP-Konturen", Seite 418

- i**





 
 
  - **Schnittaufteilung:** Die Steuerung errechnet eine gleichmäßige Stechbreite, die  $\leq P$  ist
  - Aufmaße werden im **erweiterten Modus** berücksichtigt
  - Die Schneidenradiuskorrektur wird durchgeführt (Ausnahme **Freistich Form K**)


### Zerspan- und Zustellrichtung bei Stechzyklen:




Die Steuerung ermittelt die Zerspan- und Zustellrichtung aus den Zyklusparametern.

Maßgebend sind:

- **Normaler Modus:** Die Parameter **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine:** momentane Werkzeugposition) und **Anfangspunkt Kontur X1/ Endpunkt Kontur Z2**
- **Erweiterter Modus:** Die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- **ICP-Zyklen:** Die Parameter **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine:** momentane Werkzeugposition) und Startpunkt der ICP-Kontur

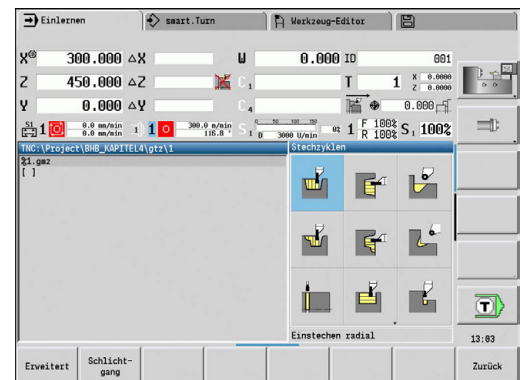Menüpunkt	Stechzyklen
 	<b>Einstechen radial/Einstechen axial</b> Stech- und Schlichtzyklen für einfache Konturen
 	<b>ICP-Stechen radial/ICP-Stechen axial</b> Stech- und Schlichtzyklen für beliebige Konturen
	<b>Stechdrehen radial/Stechdrehen axial</b> Stechdreh- und Schlichtzyklen für einfache und beliebige Konturen
	<b>Freistechen Form H</b> Freistich Form H




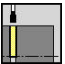




Menüpunkt	Stechzyklen
	<b>Freistechen Form K</b> Freistich Form K
	<b>Freistechen Form U</b> Freistich Form U
	<b>Abstechen</b> Zyklus zum Abstechen des Drehteils

## Freistichlage

  Die Steuerung ermittelt die Lage des Freistichs aus den Zyklusparametern **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine**: momentane Werkzeugposition) und **Anfangspunkt Kontur X1, Z1**.

## Konturformen

### Konturelemente bei Einstechzyklen

  	<b>Normaler Modus</b> Rechteckigen Bereich zerspanen
	<b>Erweiterter Modus</b> Schräge am Konturanfang
	<b>Erweiterter Modus</b> Schräge am Konturende
	<b>Erweiterter Modus</b> Verrundung in beiden Ecken des Konturtals
	<b>Erweiterter Modus</b> Fase oder Rundung am Konturanfang
	<b>Erweiterter Modus</b> Fase oder Rundung am Konturende

## Einsteichen radial



- ▶ **Stechzyklen** wählen





- ▶ **Einsteichen radial** wählen

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 \cdot$  Schneidenbreite des Werkzeugs)
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

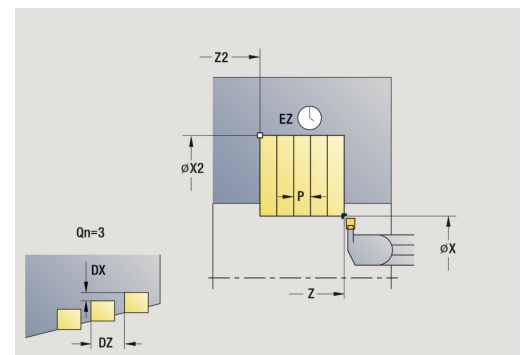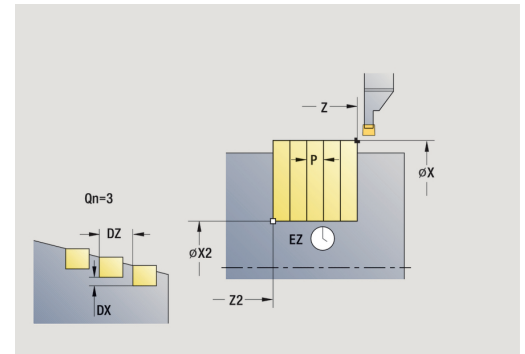

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur X2**
- 4 verweilt die **Verweilzeit EZ** auf dieser Position
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis Einstich erstellt ist
- 7 wiederholt 2...6, bis alle Einstiche erstellt sind
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Einsteichen axial



- ▶ **Stechzyklen** wählen





- ▶ **Einsteichen axial** wählen

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 \cdot$  Schneidenbreite des Werkzeugs)
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

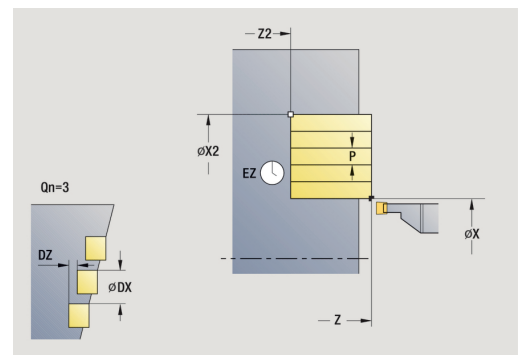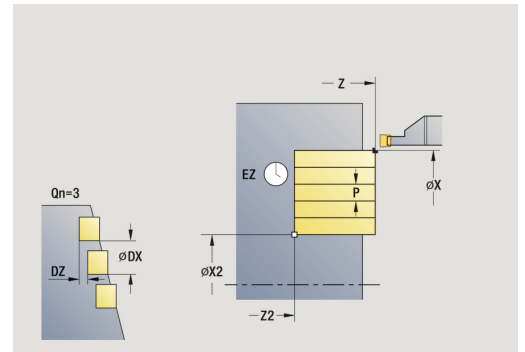

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**





In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur Z2**
- 4 verweilt die **Verweilzeit EZ** auf dieser Position
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis Einstich erstellt ist
- 7 wiederholt 2...6, bis alle Einstiche erstellt sind
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Einstecken radial – Erweitert



 - ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einstecken radial** wählen






- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen Qn** definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 \cdot$  \*  
 Schneidenbreite des Werkzeugs)
- **ET: Stechtiefe** pro Zustellung
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

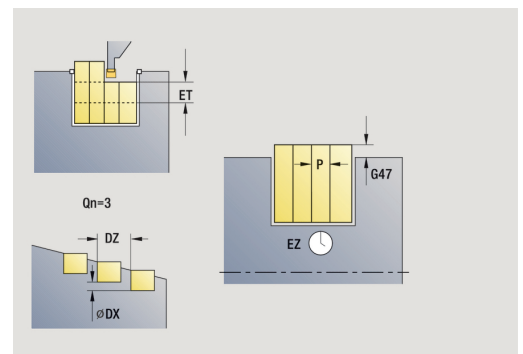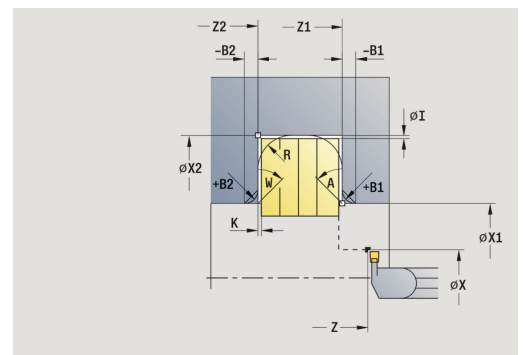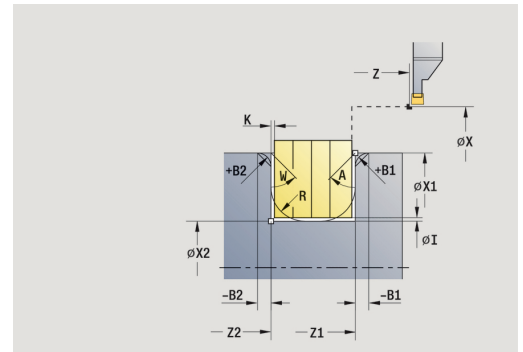

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur X2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 4 verweilt die **Verweilzeit EZ** auf dieser Position
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis Einstich erstellt ist
- 7 wiederholt 2...6, bis alle Einstiche erstellt sind
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Einstecken axial – Erweitert



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einstecken axial** wählen






- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen Qn** definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 \cdot$  Schneidbreite des Werkzeugs)
- **ET: Stechtiefe** pro Zustellung
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

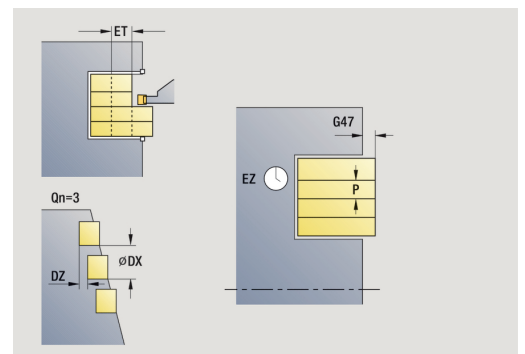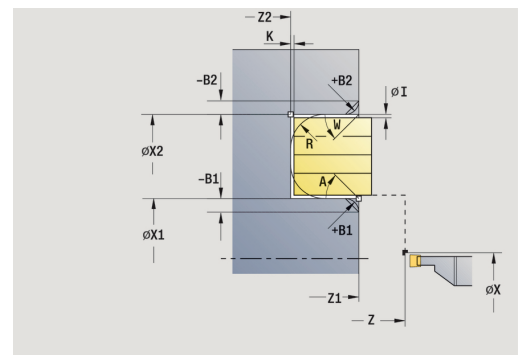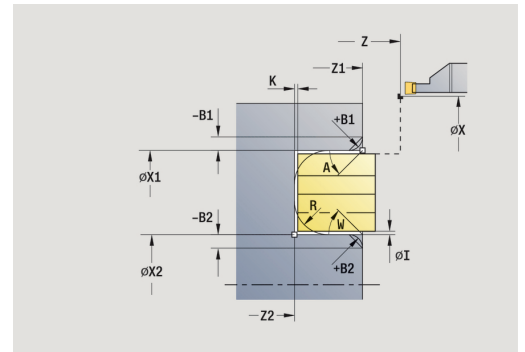

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Kontur Z2** oder bis zu einem wahlweisen Konturelement
- 4 verweilt die **Verweilzeit EZ** auf dieser Position
- 5 fährt zurück und stellt erneut zu
- 6 wiederholt 3...5, bis Einstich erstellt ist
- 7 wiederholt 2...6, bis alle Einstiche erstellt sind
- 8 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Einsteichen radial Schlichten



 - ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einsteichen radial** wählen





- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **$Q_n$ : Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

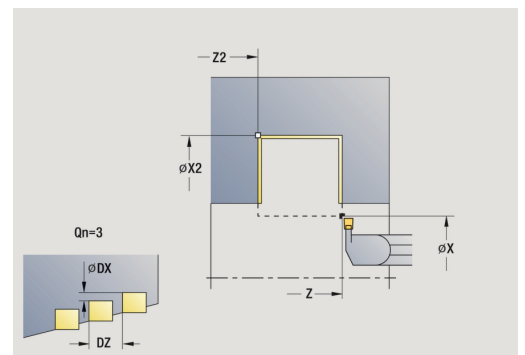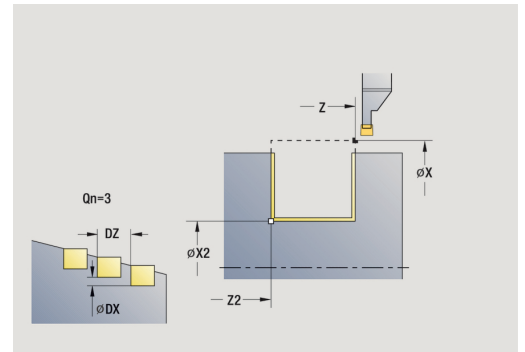

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet die erste Flanke und das Konturtal bis kurz vor Ende des Einstichs
- 4 stellt achsparallel für die zweite Flanke zu
- 5 schlichtet die zweite Flanke und den Rest des Konturtals
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche erstellt sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Einsteichen axial Schlichten



 - ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einsteichen axial** wählen





- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **$Q_n$ : Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

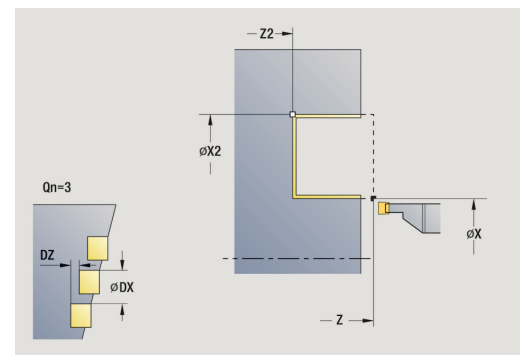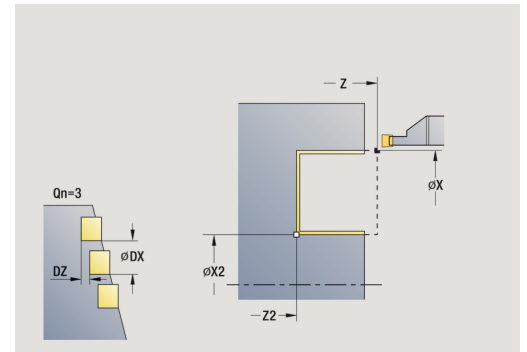

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.



Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet erste Flanke und das Konturtal bis kurz vor Ende des Einstichs
- 4 stellt achsparallel für die zweite Flanke zu
- 5 schlichtet die zweite Flanke und den Rest des Konturtals
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche erstellt sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Einstecken radial Schlichten – Erweitert



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einstecken radial** wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken





- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)

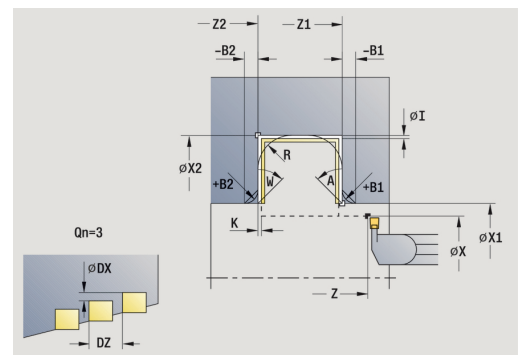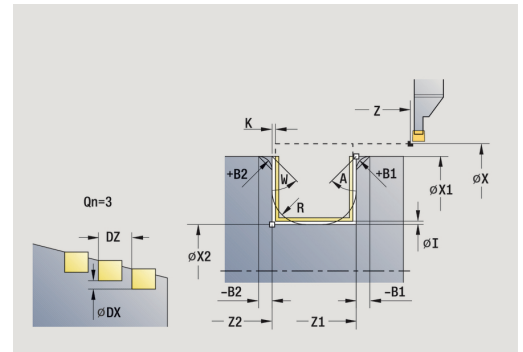

- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet die erste Flanke (unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente) und das Konturtal bis kurz vor Ende des Einstichs
- 4 stellt achsparallel für die zweite Flanke zu
- 5 schlichtet die zweite Flanke (unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente) und den Rest des Konturtals
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche geschlichtet sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Einstecken axial Schlichten – Erweitert



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einstecken axial** wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken





- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen Qn** definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)

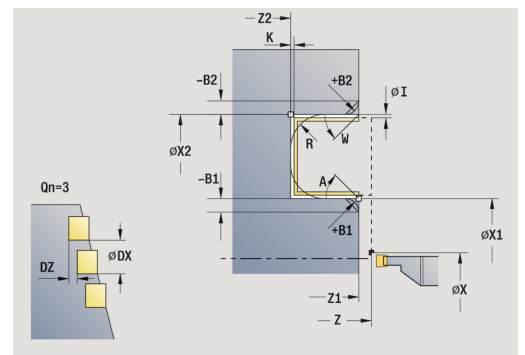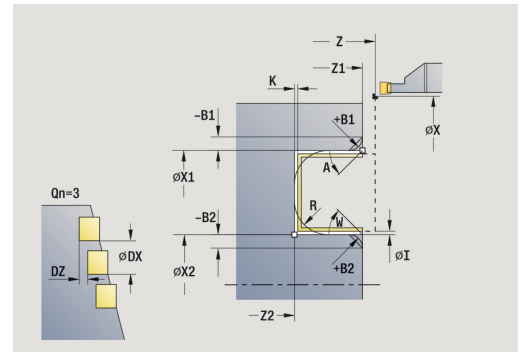

- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet erste Flanke (unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente) und das Konturtal bis kurz vor Ende des Einstichs
- 4 stellt achsparallel für die zweite Flanke zu
- 5 schlichtet die zweite Flanke (unter Berücksichtigung wahlweiser Konturelemente) und den Rest des Konturtals
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche geschlichtet sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Einstechzyklen radial



- ▶ **Stechzyklen** wählen






- ▶ **Einstecken radial ICP** wählen

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen Qn** definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 * \text{Schneidenbreite des Werkzeugs}$ )
- **ET: Stechtiefe** pro Zustellung
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

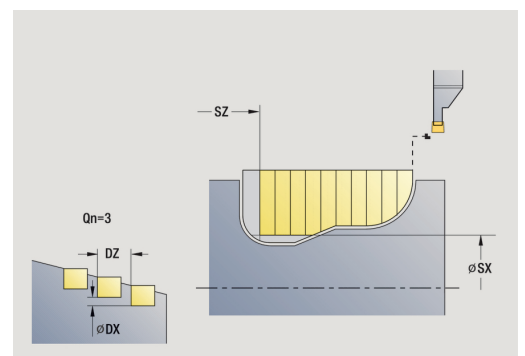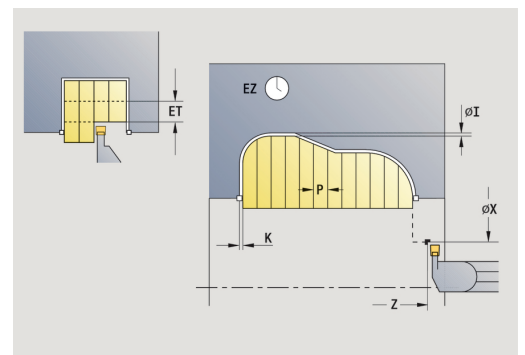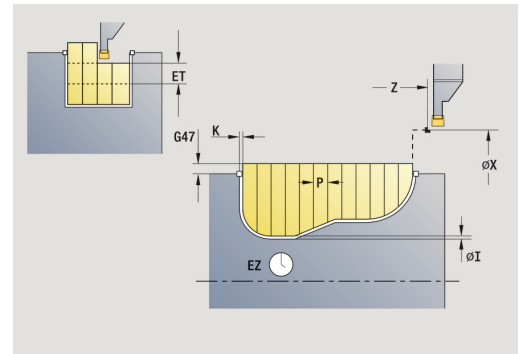



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 zerspannt entsprechend der definierten Kontur
- 4 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 5 wiederholt 3...4, bis Einstich erstellt ist
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche erstellt sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Einstechzyklen axial



- ▶ **Stechzyklen** wählen






- ▶ **Einstecken axial ICP** wählen

Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen Qn** definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Stechbreite** – Zustellungen  $\leq P$  (keine Eingabe:  $P = 0,8 \cdot$  Schneidenbreite des Werkzeugs)
- **ET: Stechtiefe** pro Zustellung
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **EZ: Verweilzeit** – Freischneidezeit (Default: Zeitdauer von zwei Umdrehungen)
- **Qn: Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

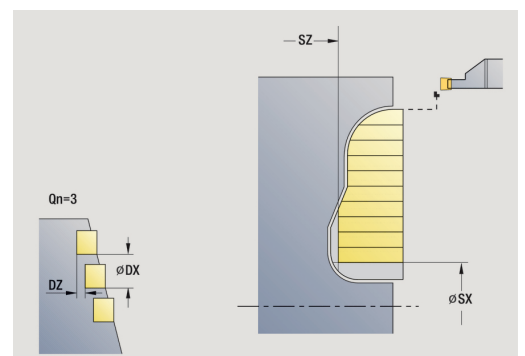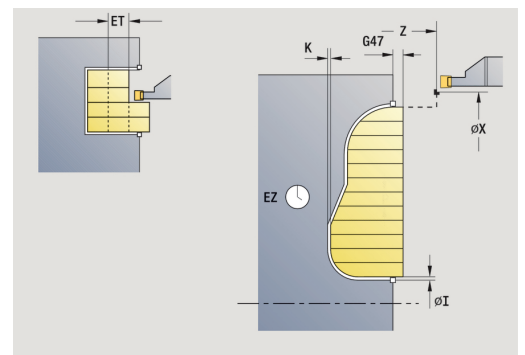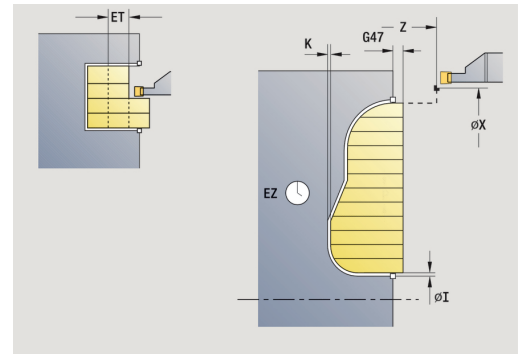





Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen und die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 zerspannt entsprechend der definierten Kontur
- 4 fährt zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 5 wiederholt 3...4, bis Einstich erstellt ist
- 6 wiederholt 2...5, bis alle Einstiche erstellt sind
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## ICP-Einstechen Schichten radial



 - ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einstechen radial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).



Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **$Q_n$ : Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

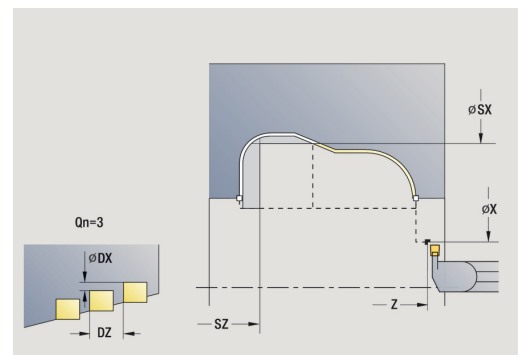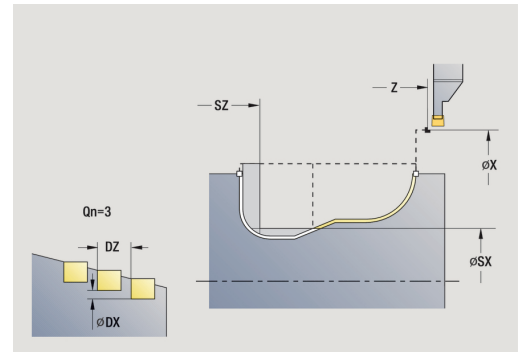



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet den Einstich
- 4 wiederholt 2...3, bis alle Einstiche erstellt sind
- 5 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## ICP-Einsteichen Schichten axial



 - ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Einsteichen axial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken



Der Zyklus fertigt die in **Anzahl der Einstichzyklen  $Q_n$**  definierten Einstiche. Die Parameter **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definieren den ersten Einstich (Position, Einstichtiefe und -breite).



Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **$Q_n$ : Anzahl der Einstichzyklen** (Default: 1)
- **DX, DZ: Abstand zum Folgeeinstich** relativ zum vorhergehenden Einstich
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

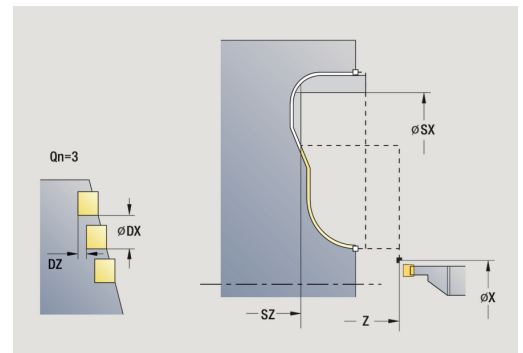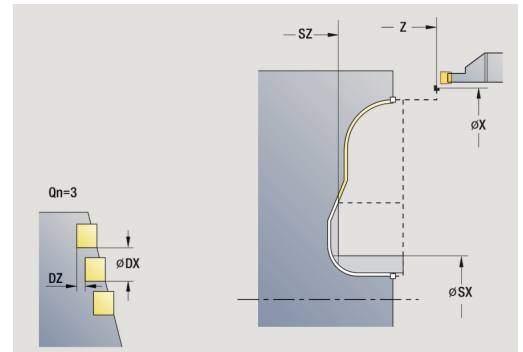



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Konturstechen**



In diesem Zyklus können Sie wählen, wie das Bodenelement im Schlichtschnitt bearbeitet wird. Die Steuerung wertet dafür den Bearbeitungsparameter **recessFinishing** (Nr. 602414) aus. Ist dieser nicht definiert, wird das Bodenelement in der Mitte geteilt.

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Einstichpositionen
- 2 stellt vom **Startpunkt** oder vom Einstich aus achsparallel für den nächsten Einstich zu
- 3 schlichtet den Einstich
- 4 wiederholt 2...3, bis alle Einstiche erstellt sind
- 5 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Stechdrehen

Die Stehdrehzyklen zerspanen durch alternierende Einstech- und Schruppbewegungen. Dadurch erfolgt die Zerspanung mit einem Minimum an Abhebe- und Zustellbewegungen.

Folgende Parameter beeinflussen die Besonderheiten der Stehdrehbearbeitung:

- **O: Einstechvorschub** – Vorschub für die Einstechbewegung
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** – Sie können die Drehbearbeitung uni- oder bidirektional durchführen
- **B: Versatzbreite** – Ab der zweiten Zustellung wird bei dem Übergang von der Dreh- zur Stechbearbeitung die zu zerspanende Strecke um die **Versatzbreite** reduziert. Bei jedem weiteren Übergang von der Dreh- zur Stechbearbeitung an dieser Flanke erfolgt die Reduzierung um die Versatzbreite – zusätzlich zu dem bisherigen Versatz. Die Summe des Versatzes wird auf 80 % der effektiven Schneidenbreite begrenzt (effektive Schneidenbreite = Schneidenbreite – 2\*Schneidenradius). Die Steuerung reduziert ggf. die programmierte **Versatzbreite**. Das verbleibende Restmaterial wird am Ende des Vorstechens mit einem Stechhub zerspan
- **RB: Drehtiefenkorrektur** – abhängig vom Material, der Vorschubgeschwindigkeit, usw. verkippt die Schneide bei der Drehbearbeitung. Diesen Zustellungsfehler korrigieren Sie beim **Schlichten Erweitert** mit der **Drehtiefenkorrektur**. Die **Drehtiefenkorrektur** wird in der Regel empirisch ermittelt



Die Zyklen setzen **Stechdrehwerkzeuge** voraus.

### Stechdrehen radial



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen





- ▶ **Stechdrehen radial** wählen

Der Zyklus zerspant das durch **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** beschriebene Rechteck.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **O: Einstechvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **B: Versatzbreite** (Default: 0)
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** (Default: 0)
  - **0: bidirektional**
  - **1: unidirektional**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer

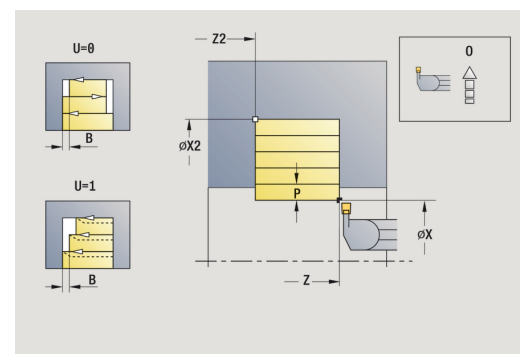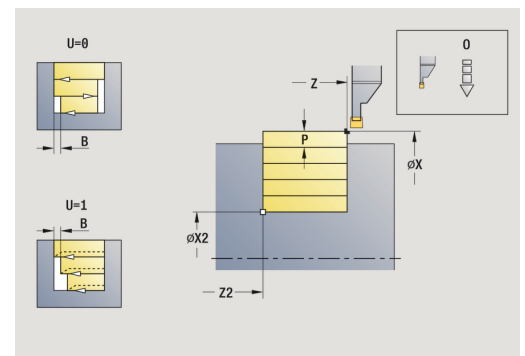

- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** erreicht ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen axial



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen





- ▶ **Stechdrehen axial** wählen

Der Zyklus zerspant das durch **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** beschriebene Rechteck.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **O: Einstechvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **B: Versatzbreite** (Default: 0)
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** (Default: 0)
  - **0: bidirektional**
  - **1: unidirektional**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

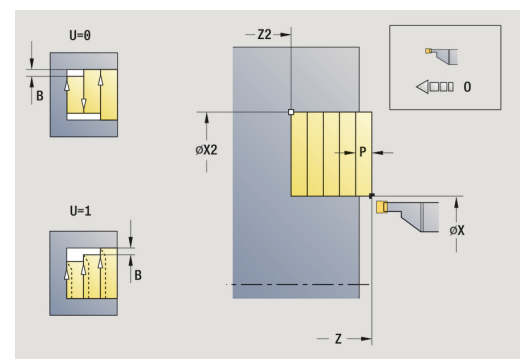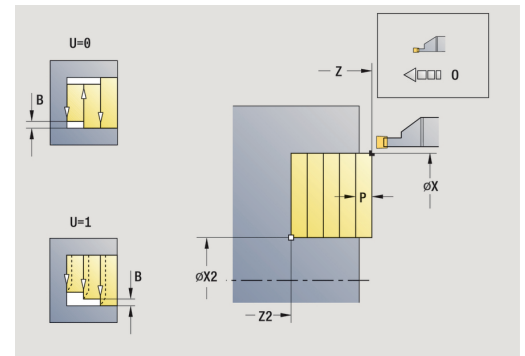

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**



Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** erreicht ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechelpunkt** an

### Stechdrehen radial – Erweitert



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **Stechdrehen radial** wählen






- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus zerspant den durch **Startpunkt X/Anfangspunkt Kontur Z1** und **Endpunkt Kontur** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Anfangspunkt Kontur
- **X2, Z2:** Endpunkt Kontur
- **P:** Zustelltiefe – maximale Zustelltiefe
- **O:** Einstechvorschub (Default: aktiver Vorschub)
- **I, K:** Aufmaß X und Z
- **A:** Anfangswinkel (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W:** Endwinkel (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R:** Verrundung
- **T:** Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14:** Werkzeugwechsellpunkt  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID:** Identnummer
- **S:** Schnittgeschwindigkeit oder konstante Drehzahl
- **F:** Umdrehungsvorschub
- **B1, B2:** -B Fase/+B Rundung (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B** > 0: Radius der Rundung
  - **B** < 0: Breite der Fase
- **B:** Versatzbreite (Default: 0)
- **U:** Drehbearbeitung unidirek. (Default: 0)
  - **0:** bidirektional
  - **1:** unidirektional
- **G47:** Sicherheitsabstand  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT:** **M** nach **T:** **M**-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS:** **M** am Anfang: **M**-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE:** **M** am Ende: **M**-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

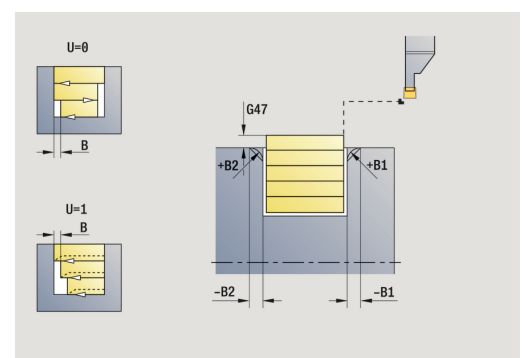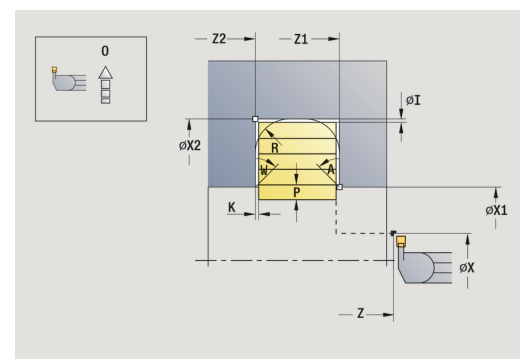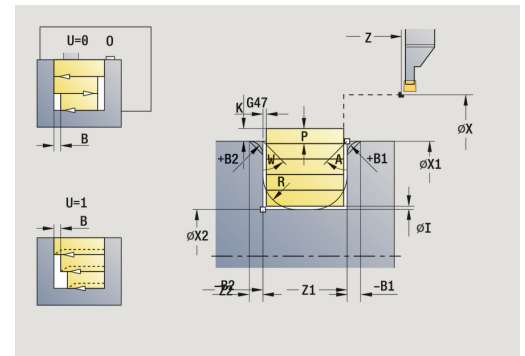

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** erreicht ist
- 6 sticht Fase oder Verrundung am Konturanfang oder Konturende, wenn definiert
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen axial – Erweitert



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **Stechdrehen axial** wählen






- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

Der Zyklus zerspant den durch **Startpunkt Z/Anfangspunkt Kontur X1** und **Endpunkt Kontur** beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **O: Einstechvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **B: Versatzbreite** (Default: 0)
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** (Default: 0)
  - **0: bidirektional**
  - **1: unidirektional**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

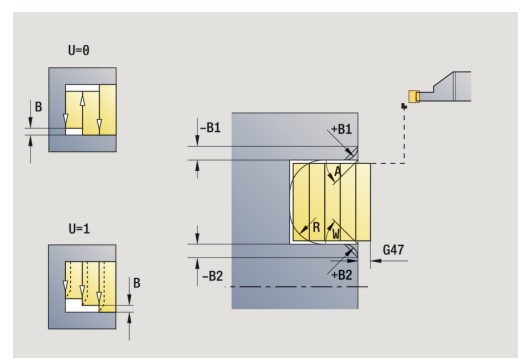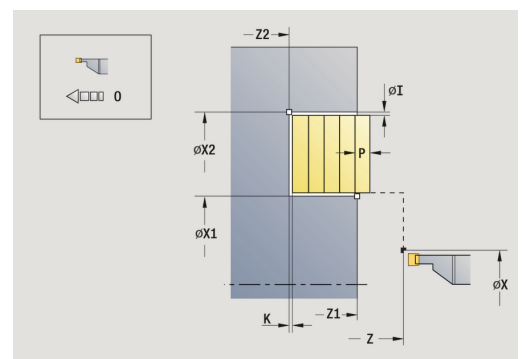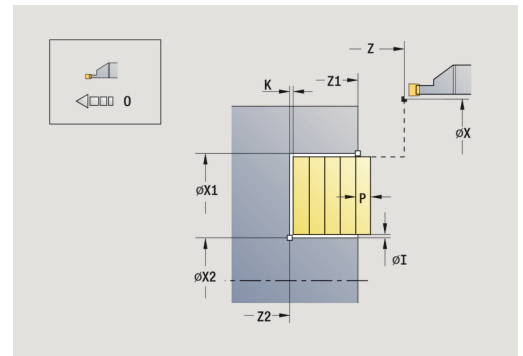

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis **Endpunkt Kontur X2, Z2** erreicht ist
- 6 sticht Fase oder Verrundung am Konturanfang oder Konturende, wenn definiert
- 7 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen radial Schichten



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **Stechdrehen radial** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den durch **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definierten Konturabschnitt.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280





Die **Aufmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **I, K: Rohteilmaß X und Z**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

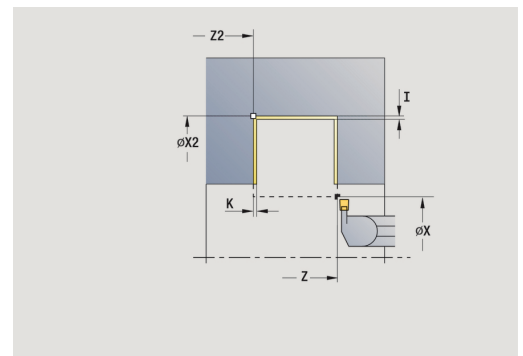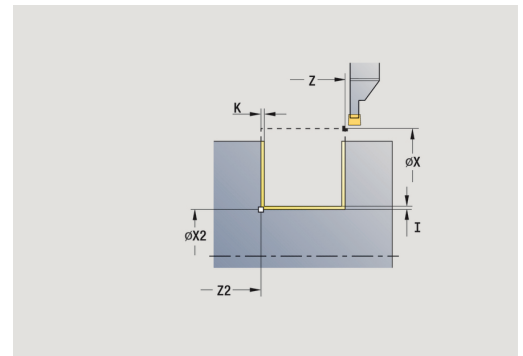

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel zu
- 2 schlichtet erste Flanke und den Konturabschnitt bis kurz vor **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- 3 fährt achsparallel auf **Startpunkt X/Endpunkt Kontur Z2**
- 4 schlichtet zweite Flanke, dann Rest des Konturtals
- 5 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen axial Schichten



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **Stechdrehen axial** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den durch **Startpunkt** und **Endpunkt Kontur** definierten Konturabschnitt.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280





Die **Aufmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **I, K: Rohteilmaß X und Z**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

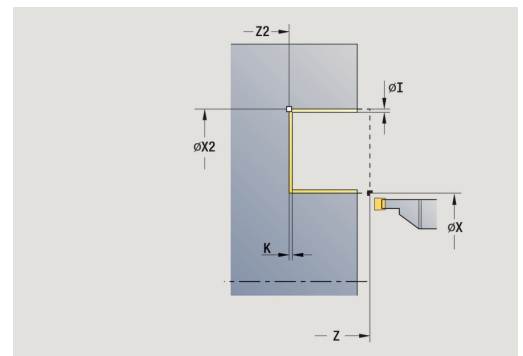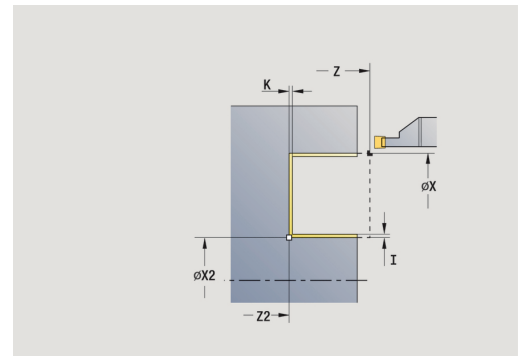



Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus achsparallel zu
- 2 schlichtet erste Flanke und den Konturabschnitt bis kurz vor **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- 3 fährt achsparallel auf **Startpunkt Z/Endpunkt Kontur X2**
- 4 schlichtet zweite Flanke, dann Rest des Konturtals
- 5 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen radial Schichten – Erweitert



 
- ▶ Stechzyklen wählen




- ▶ Stechdrehen wählen



- ▶ Stechdrehen radial wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

 



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den durch **Anfangspunkt Kontur** und **Endpunkt Kontur** definierten Konturabschnitt.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Die **Rohteilaußmaße RI, RK** definieren das Material, das beim Schlichtzyklus zerspant wird. Geben Sie deshalb die Aufmaße beim Stechdrehen-Schlichten an
- Die **Aufmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt

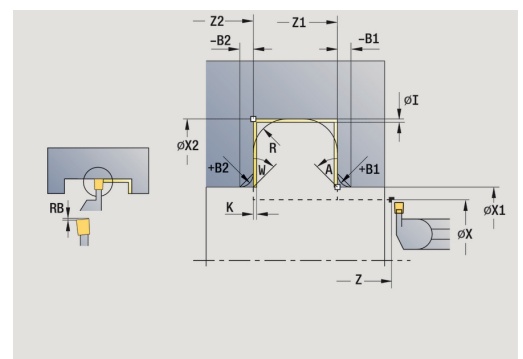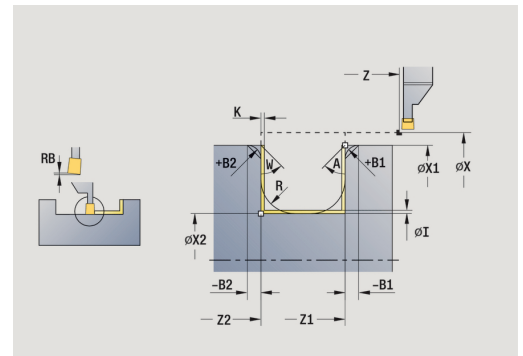

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **RB: Drehtiefenkorrektur**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **RI, RK: Rohteilaußmaß X und Z** – Aufmaß vor der Schlichtbearbeitung zur Berechnung der An-/Abfahrwege und des Schlichtbereichs
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180

- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus zu
- 2 schlichtet erste Flanke unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente, dann Konturtal bis kurz vor **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- 3 stellt achsparallel für das Schlichten der zweiten Flanke zu
- 4 schlichtet zweite Flanke unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente, dann Rest des Konturtals
- 5 schlichtet Fase oder Verrundung am Konturanfang oder Konturende, wenn definiert
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Stechdrehen axial Schichten – Erweitert



 
- ▶ Stechzyklen wählen




- ▶ Stechdrehen wählen



- ▶ Stechdrehen axial wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken

 



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den durch **Anfangspunkt Kontur** und **Endpunkt Kontur** definierten Konturabschnitt.

**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Die **Rohteilaußmaße RI, RK** definieren das Material, das beim Schlichtzyklus zerspant wird. Geben Sie deshalb die Aufmaße beim Stechdrehen-Schlichten an
- Die **Aufmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt

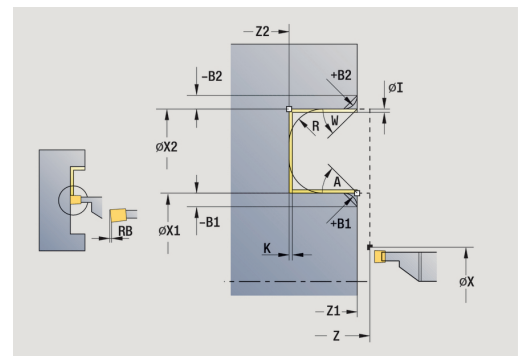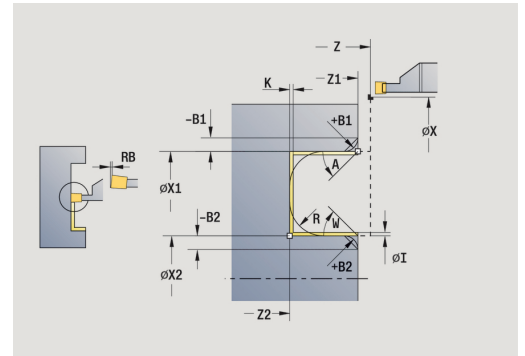

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Kontur**
- **X2, Z2: Endpunkt Kontur**
- **RB: Drehtiefenkorrektur**
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **A: Anfangswinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq A < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **W: Endwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq W < 90^\circ$ ; Default:  $0^\circ$ )
- **R: Verrundung**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B1, B2: -B Fase/+B Rundung** (**B1** am Konturanfang und **B2** am Konturende)
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **RI, RK: Rohteilaußmaß X und Z** – Aufmaß vor der Schlichtbearbeitung zur Berechnung der An-/Abfahrwege und des Schlichtbereichs
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180

- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus zu
- 2 schlichtet erste Flanke unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente, dann Konturtal bis kurz vor **Endpunkt Kontur X2, Z2**
- 3 stellt achsparallel für das Schlichten der zweiten Flanke zu
- 4 schlichtet zweite Flanke unter Berücksichtigung der wahlweisen Konturelemente, dann Rest des Konturtals
- 5 schlichtet Fase oder Verrundung am Konturanfang oder Konturende, wenn definiert
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Stechdrehen radial



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **ICP-Stechdrehen radial** wählen

Der Zyklus zerspant den definierten Bereich.





**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Definieren Sie bei **fallenden Konturen** den **Startpunkt** – nicht den **Anfangspunkt Rohteil**. Der Zyklus zerspant den durch **Startpunkt** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße
- Definieren Sie bei **steigenden Konturen** den **Startpunkt** und den **Anfangspunkt Rohteil**. Der Zyklus zerspant den durch **Anfangspunkt Rohteil** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Rohteil**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **O: Einstechvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **B: Versatzbreite** (Default: 0)
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** (Default: 0)
  - **0: bidirektional**
  - **1: unidirektional**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **A: Anfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **W: Abfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird

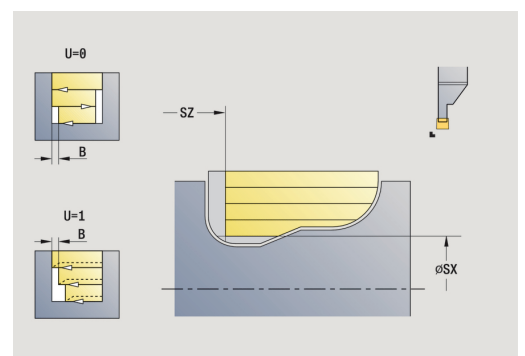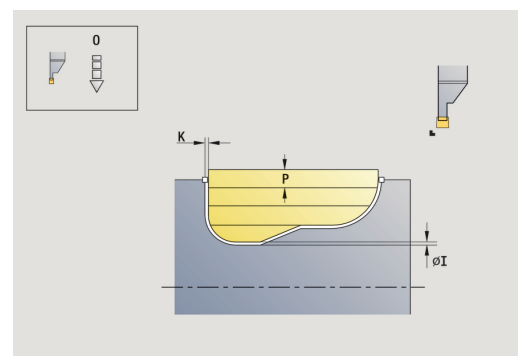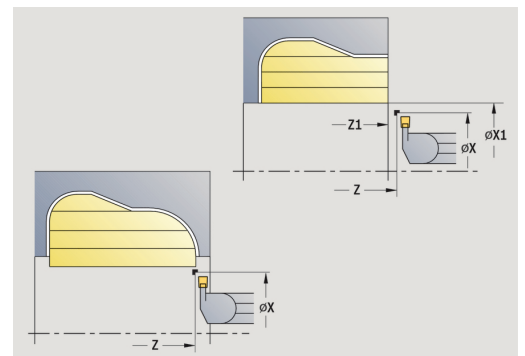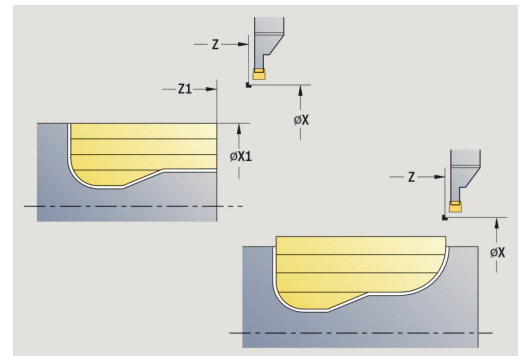

- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## ICP-Stechdrehen axial



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **ICP-Stechdrehen axial** wählen

Der Zyklus zerspant den definierten Bereich.





**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Definieren Sie bei **fallenden Konturen** den **Startpunkt** – nicht den **Anfangspunkt Rohteil**. Der Zyklus zerspant den durch **Startpunkt** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße
- Definieren Sie bei **steigenden Konturen** den **Startpunkt** und den **Anfangspunkt Rohteil**. Der Zyklus zerspant den durch **Anfangspunkt Rohteil** und der ICP-Kontur beschriebenen Bereich unter Berücksichtigung der Aufmaße

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Anfangspunkt Rohteil**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **P: Zustelltiefe** – maximale Zustelltiefe
- **O: Einstechvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **I, K: Aufmaß X und Z**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **B: Versatzbreite** (Default: 0)
- **U: Drehbearbeitung unidirek.** (Default: 0)
  - **0: bidirektional**
  - **1: unidirektional**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **A: Anfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **W: Abfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird

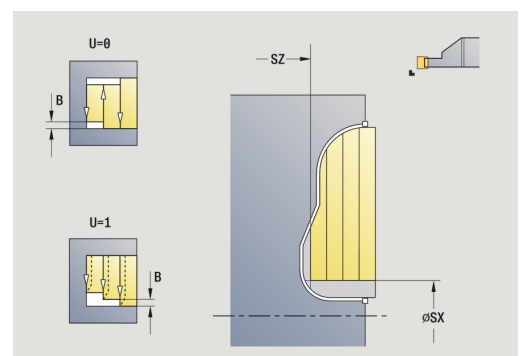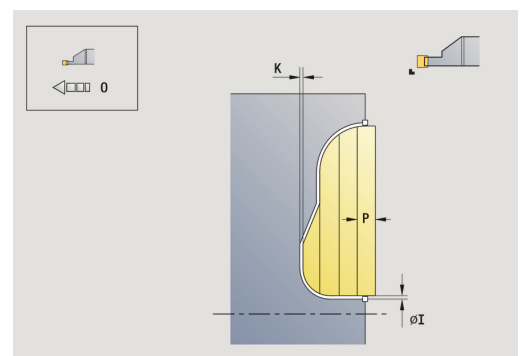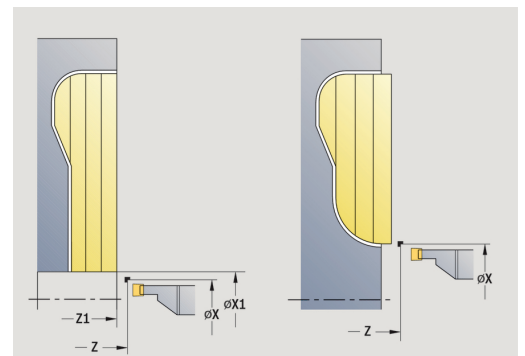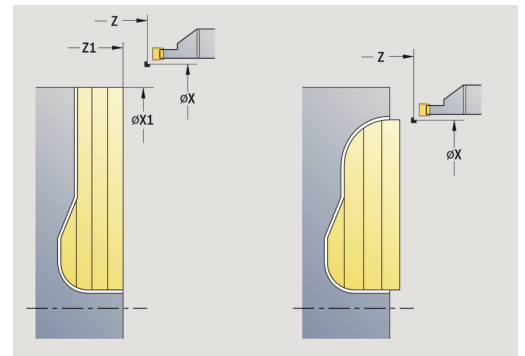



- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus für den ersten Schnitt zu
- 3 sticht ein (Stechbearbeitung)
- 4 zerspannt rechtwinklig zur Stechrichtung (Drehbearbeitung)
- 5 wiederholt 3...4, bis definierter Bereich zerspannt ist
- 6 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### ICP-Stechdrehen radial Schlichten



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **ICP-Stechdrehen radial** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.




**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Die **Rohteilaußmaße RI, RK** definieren das Material, das beim Schlichtzyklus zerspannt wird. Geben Sie deshalb die Außmaße beim Stehdrehen-Schlichten an
- Die **Außmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **RB: Drehtiefenkorrektur**
- **I, K: Außmaß X und Z**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **RI, RK: Rohteilaußmaß X und Z**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **A: Anfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **W: Abfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

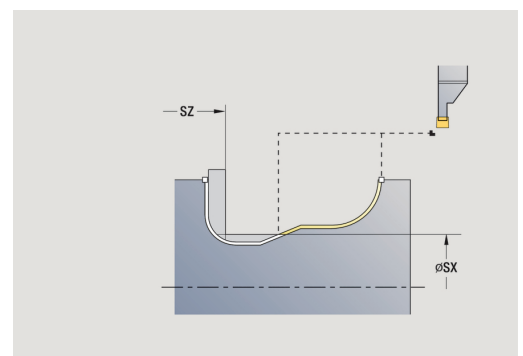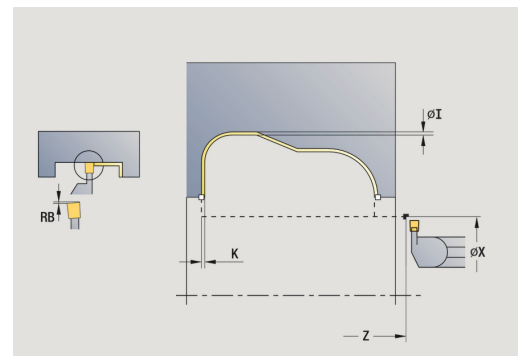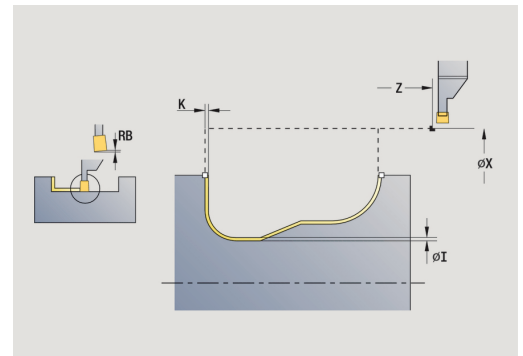

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 positioniert achsparallel vom **Startpunkt** aus auf den **Sicherheitsabstand** über der ersten Flanke
- 2 schlichtet die gesamte Kontur in einem Schnitt
- 3 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### ICP-Stechdrehen axial Schlichten



 
- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Stechdrehen** wählen



- ▶ **ICP-Stechdrehen axial** wählen



- ▶ Softkey **Schlichtgang** drücken

Der Zyklus schlichtet den in der ICP-Kontur beschriebenen Konturabschnitt. Das Werkzeug fährt am Ende des Zyklus auf den **Startpunkt** zurück.




**Weitere Informationen:** "Stechdrehen", Seite 280



- Die **Rohteilaußmaße RI, RK** definieren das Material, das beim Schlichtzyklus zerspant wird. Geben Sie deshalb die Außmaße beim Stehdrehen-Schlichten an
- Die **Außmaße I, K** definieren das Material, das nach dem Schlichtzyklus noch stehen bleibt

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **FK: Nr. ICP-Fertigteil** – Name der zu bearbeitenden Kontur
- **RB: Drehtiefenkorrektur**
- **I, K: Außmaß X und Z**
- **SX, SZ: Schnittbegrenzung X und Z**  
**Weitere Informationen:** "Schnittbegrenzungen SX, SZ", Seite 180
- **RI, RK: Rohteilaußmaß X und Z**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **A: Anfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **W: Abfahrwinkel** (Default: entgegen der Einstechrichtung)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

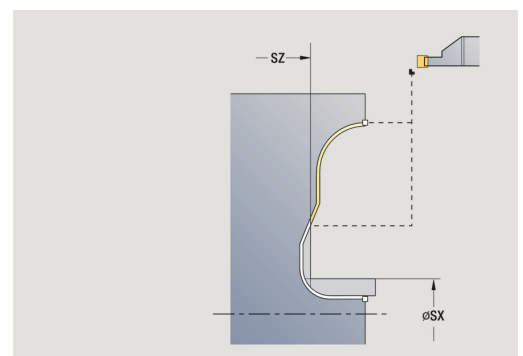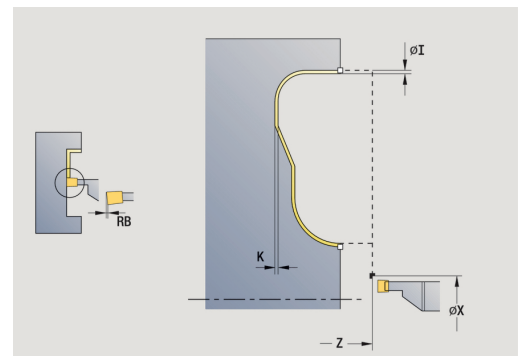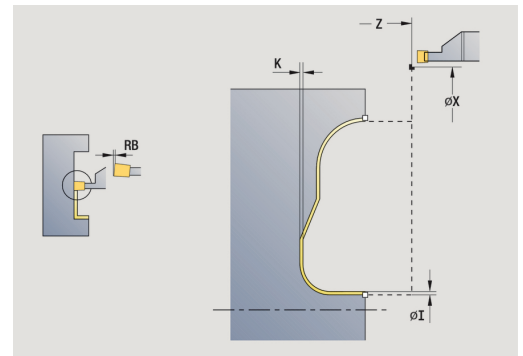

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Stechdrehen**

Zyklusausführung:

- 1 positioniert achsparallel vom **Startpunkt** aus auf den **Sicherheitsabstand** über der ersten Flanke
- 2 schlichtet die gesamte Kontur in einem Schnitt
- 3 fährt achsparallel zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Freistechen Form H



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Freistechen H** wählen



Die Konturform ist von der Parameterkonstellation abhängig. Geben Sie den **Freistichradius** nicht an, wird die Schräge bis zur Position **Eckpunkt Kontur Z1** ausgeführt (Werkzeugradius = **Freistichradius**).

Geben Sie den **Eintauchwinkel** nicht an, so wird er anhand von **Freistichlänge** und **Freistichradius** berechnet. Der Endpunkt des Freistichs liegt dann auf **Eckpunkt Kontur**.

Der Endpunkt des Freistichs wird gemäß **Freistich Form H** anhand des Eintauchwinkels ermittelt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Eckpunkt Kontur**
- **K: Freistichlänge**
- **R: Freistichradius** (Default: kein Zirkularelement)
- **W: Eintauchwinkel** (Default: **W** wird berechnet)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

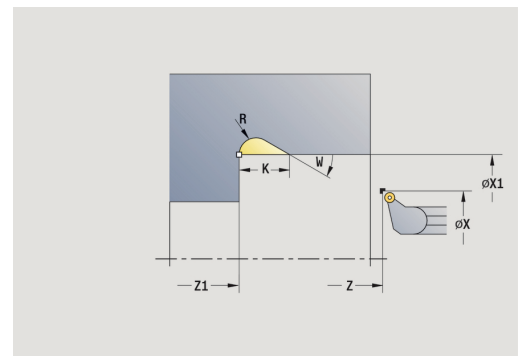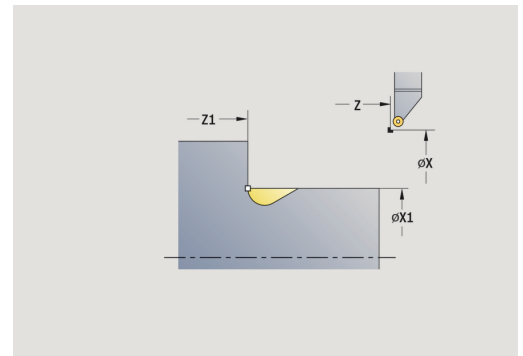

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus bis auf Sicherheitsabstand zu
- 2 erstellt den Freistich entsprechend den Zyklusparametern
- 3 fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Freistechen Form K



- ▶ **Stechzyklen** wählen



- ▶ **Freistechen K** wählen

Die erzeugte Konturform ist von dem eingesetzten Werkzeug abhängig, da nur ein linearer Schnitt im Winkel von 45° ausgeführt wird.

Zyklusparameter:



- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Eckpunkt Kontur**
- **I: Freistichtiefe**
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Zyklusausführung:

- 1 fährt im Eilgang unter 45° auf **Sicherheitsabstand** vor den **Eckpunkt Kontur X1, Z1**
- 2 taucht um die **Freistichtiefe I** ein
- 3 zieht das Werkzeug auf gleichem Weg auf den **Startpunkt** zurück
- 4 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

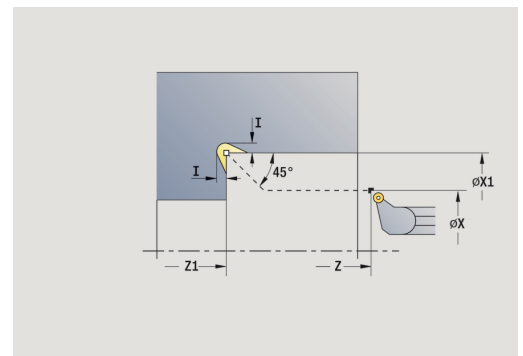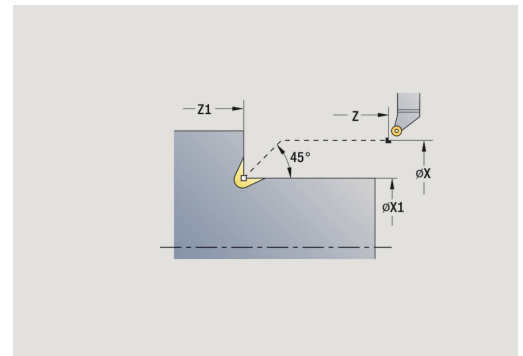



**Freistechen Form U**

- ▶ **Stechzyklen** wählen





- ▶ **Freistechen U** wählen

Der Zyklus erstellt den **Freistich Form U** und schlichtet wahlweise die angrenzende Planfläche. Die Bearbeitung erfolgt in mehreren Schnitten, wenn die **Freistichbreite** größer als die Stechbreite des Werkzeugs ist. Ist die Schneidenbreite des Werkzeugs nicht definiert, wird die **Freistichbreite** als Schneidenbreite angenommen. Wahlweise wird eine Fase oder Rundung erstellt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Eckpunkt Kontur**
- **X2: Endpunkt Planfläche**
- **I: Freistichdurchmesser**
- **K: Freistichbreite**
- **B: -B Fase/+B Rundung**
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

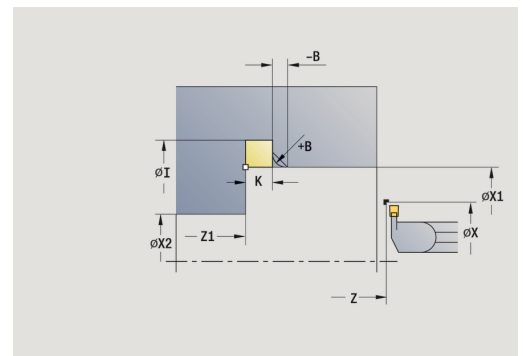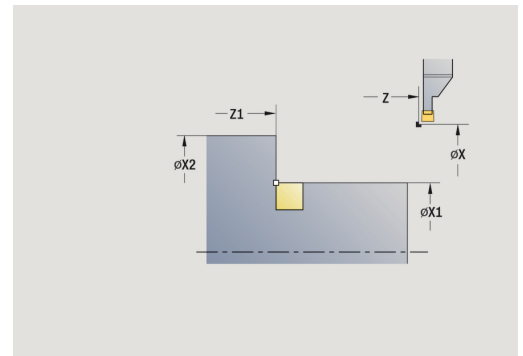

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Stechaufteilung
- 2 stellt vom **Startpunkt** aus bis auf den Sicherheitsabstand zu
- 3 fährt im Vorschub, bis **Freistichdurchmesser I** und verweilt hier (2 Umdrehungen)
- 4 fährt zurück und stellt erneut zu
- 5 wiederholt 3...4, bis **Eckpunkt Kontur Z1** erreicht ist
- 6 schlichtet beim letzten Schnitt die angrenzende Planfläche ab **Endpunkt Planfläche X2**, wenn definiert
- 7 erstellt die Fase oder Rundung, wenn definiert
- 8 fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

**Abstechen**

- ▶ **Stechzyklen** wählen




- ▶ **Abstechen** wählen

Der Zyklus sticht das Drehteil ab. Wahlweise wird eine Fase oder Rundung am Außendurchmesser erstellt.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Eckpunkt Kontur**
- **XE: Innendurchmesser (Rohr)**
- **D: maximale Drehzahl**
- **I: Durchm. Vorschubreduzier.** – Grenzdurchmesser, ab dem mit reduziertem Vorschub gefahren wird
- **B: -B Fase/+B Rundung**
  - **B > 0:** Radius der Rundung
  - **B < 0:** Breite der Fase
- **E: Reduzierter Vorschub**
- **K: Rückzugsabstand** nach dem Abstechen – Werkzeug vor dem Rückzug seitlich von der Planfläche abheben
- **SD: Drehzahlbegrenzung ab I**
- **U: Durchm. Teilfänger aktiv** (maschinenabhängig)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

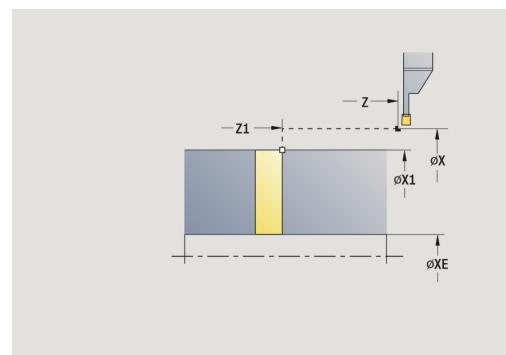

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Abstechen**

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus bis auf den **Sicherheitsabstand** zu
- 2 sticht bis auf Fase- oder Rundungstiefe vor und erstellt die Fase/  
Rundung, wenn definiert
- 3 fährt im Vorschub – abhängig von den Zyklusparametern
  - bis zur Drehmitte oder
  - bis **Innendurchmesser (Rohr) XE**  
Wird mit Vorschubreduzierung gearbeitet, so schaltet die  
Steuerung ab **Durchm. Vorschubreduzier. I** auf **Reduzierter  
Vorschub E** um.
- 4 fährt an der Planfläche hoch und auf den **Startpunkt** zurück
- 5 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den  
**Werkzeugwechsellpunkt** an



Die Begrenzung auf die **maximale Drehzahl D** ist nur im Zyklus wirksam. Nach Zyklusende ist wieder die vor dem Zyklus wirksame Drehzahlbegrenzung aktiv.

## Beispiele Stechzyklen

### Einstich außen




Die Bearbeitung wird mit **Einsteichen radial E** unter Berücksichtigung der Aufmaße durchgeführt. Im nächsten Schritt wird dieser Konturabschnitt mit **Einsteichen radial Schlicht.E** geschlichtet.

Der **erweiterte Modus** erstellt die Rundungen im Konturtal und die Schrägen am Konturanfang/-ende.

Beachten Sie die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2**. Sie sind maßgebend für die Zerspanungsrichtung und Zustellrichtung – hier Außenbearbeitung und Zustellung in Richtung –Z.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO** = 1 – Werkzeugorientierung
- **SB** = 4 – Schneidenbreite (4 mm)

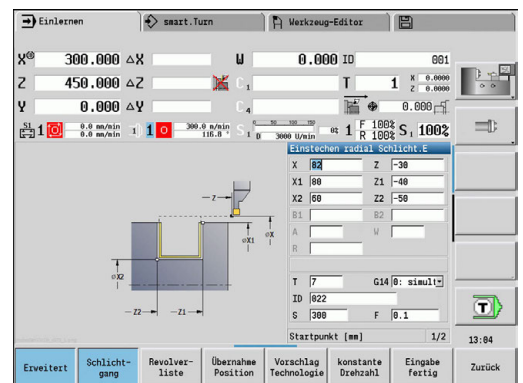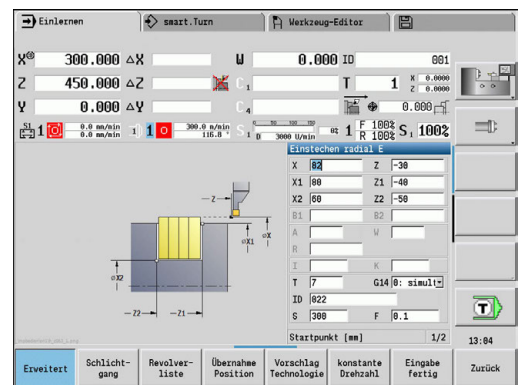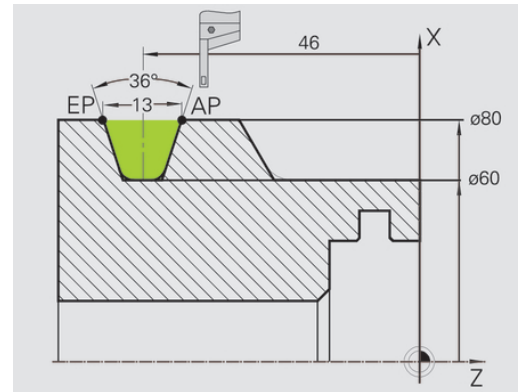

### Einstich innen

Die Bearbeitung wird mit **Einstechen radial E** unter Berücksichtigung der Aufmaße durchgeführt. Im nächsten Schritt wird dieser Konturabschnitt mit **Einstechen radial Schlicht.E** geschlichtet.




Da die **Stechbreite P** nicht eingegeben wird, sticht die Steuerung mit 80 % der Stechbreite des Werkzeugs.

Der **erweiterte Modus** erstellt die Fase am Konturanfang/-ende.


Beachten Sie die Parameter **Anfangspunkt Kontur X1, Z1** und **Endpunkt Kontur X2, Z2**. Sie sind maßgebend für die Zerspanungsrichtung und Zustellrichtung – hier Innenbearbeitung und Zustellung in Richtung –Z.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Innenbearbeitung)
- **TO** = 7 – Werkzeugorientierung
- **SB** = 2 – Schneidenbreite (2 mm)

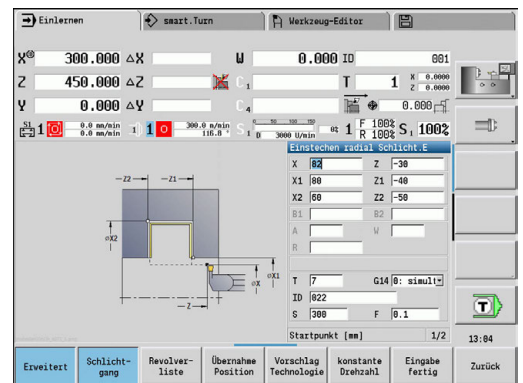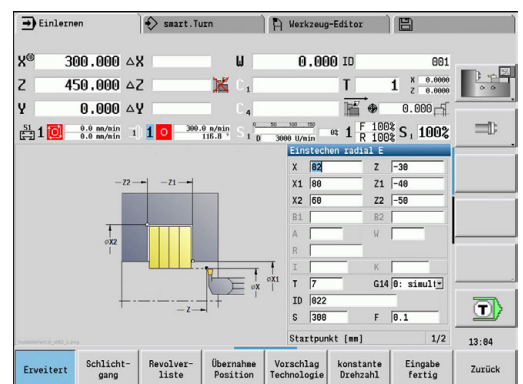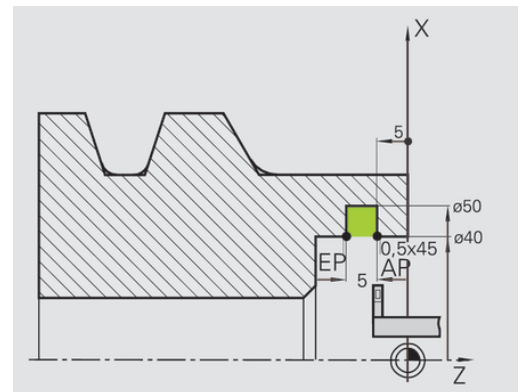

## 5.6 Gewinde- und Freistichzyklen

 Menüpunkt	Bedeutung
	Gewinde- und Freistichzyklen erstellen ein- und mehrgängige Längs- und Kegelgewinde sowie Freistiche

Im Einlernen können Sie:

 
 
 
 


- Den **letzten Schnitt** wiederholen, um Werkzeugungenauigkeiten zu korrigieren
- Mit der Option **Nachschneiden** beschädigte Gewinde reparieren (nur in der Betriebsart **Maschine**)




- Gewinde werden mit konstanter Drehzahl gefertigt
- Vorschuboverride ist während der Zyklusausführung nicht wirksam



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Ihr Maschinenhersteller legt fest, ob das Werkzeug nach **NC-Stopp** sofort abhebt oder ob das Gewinde noch fertiggestellt wird.

Menüpunkt	Gewinde- und Freistichzyklen
	<b>Gewindezyklus</b> ein- oder mehrgängiges Längsgewinde
	<b>Kegelgewinde</b> ein- oder mehrgängiges Kegelgewinde
	<b>API-Gewinde</b> ein- oder mehrgängiges API-Gewinde (API: American Petroleum Institut)
	<b>Freistich DIN 76</b> Gewindefreistich und Gewindeanschnitt
	<b>Freistich DIN 509E</b> Freistich und Zylinderanschnitt
	<b>Freistich DIN 509F</b> Freistich und Zylinderanschnitt

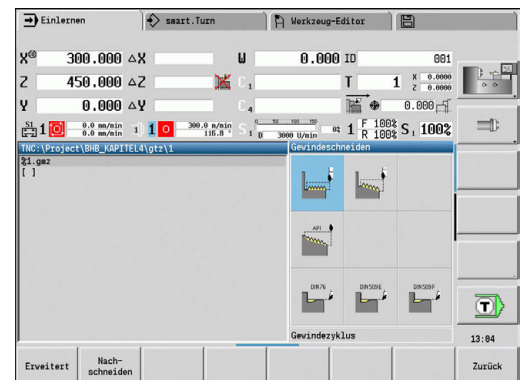

## Gewindelage

Die Steuerung ermittelt die Richtung des Gewindes anhand der Parameter **Startpunkt Z** (In der Betriebsart **Maschine**: momentane Werkzeugposition) und **Endpunkt Gewinde Z2**. Ob ein Außen- oder Innengewinde gefertigt wird, das Legen Sie per Softkey fest.

## Parameter GV: Zustellart

Mit dem Parameter **GV** beeinflussen Sie die Zustellart der Gewindedrehzyklen.

Sie können zwischen den nachfolgenden Zustellarten wählen:

- **0: konst. Spanquerschnitt** – Die Steuerung reduziert die Schnitttiefe bei jeder Zustellung, damit der Spanquerschnitt und somit das Spanvolumen konstant bleiben
- **1: konst. Zustellung** – Die Steuerung verwendet bei jeder Zustellung dieselbe Schnitttiefe, ohne dabei die **max.Zustellung I** zu überschreiten
- **2: EPL mit Restschnittauft.** – Die Steuerung berechnet die Schnitttiefe für eine konstante Zustellung aus der **Gewindesteigung F1** und der **konst.Drehzahl S**. Falls das Vielfache der Schnitttiefe nicht der **Gewindetiefe** entspricht, verwendet die Steuerung die verbleibende **Restschnitttiefe** für die erste Zustellung. Durch die Restschnittaufteilung teilt die Steuerung die letzte Schnitttiefe in vier Schnitte auf, wobei der erste Schnitt der Hälfte, der zweite einem Viertel und der dritte und vierte einem Achtel der berechneten Schnitttiefe entsprechen
- **3: EPL ohne Restschnittauft.** – Die Steuerung berechnet die Schnitttiefe für eine konstante Zustellung aus der **Gewindesteigung F1** und der **konst.Drehzahl S**. Falls das Vielfache der Schnitttiefe nicht der **Gewindetiefe** entspricht, verwendet die Steuerung die verbleibende **Restschnitttiefe** für die erste Zustellung. Alle nachfolgenden Zustellungen bleiben konstant und entsprechen der berechneten Schnitttiefe
- **4: MANUALplus 4110** – Die Steuerung führt die erste Zustellung mit der **max.Zustellung I** aus. Die nachfolgenden Schnitttiefen bestimmt die Steuerung mit Hilfe der Formel  $gt = 2 * I * \text{SQRT}$  der aktuellen Schnittnummer, wobei **gt** der absoluten Tiefe entspricht. Da die Schnitttiefe mit jeder Zustellung kleiner wird, weil die aktuelle Schnittnummer mit jeder Zustellung um den Wert 1 steigt, verwendet die Steuerung bei Unterschreitung der **Restschnitttiefe R** den darin definierten Wert als neue konstante Schnitttiefe! Falls das Vielfache der Schnitttiefe nicht der **Gewindetiefe** entspricht, führt die Steuerung den letzten Schnitt auf der Endtiefe aus



- **5: konst. Zustellung (4290)** – Die Steuerung verwendet bei jeder Zustellung dieselbe Schnitttiefe, wobei die Schnitttiefe der **max.Zustellung I** entspricht. Falls das Vielfache der Schnitttiefe nicht der **Gewindetiefe** entspricht, verwendet die Steuerung die verbleibende **Restschnitttiefe** für die erste Zustellung
- **6: konst. mit Rest. (4290)** – Die Steuerung verwendet bei jeder Zustellung dieselbe Schnitttiefe, wobei die Schnitttiefe der **max.Zustellung I** entspricht. Falls das Vielfache der Schnitttiefe nicht der **Gewindetiefe** entspricht, verwendet die Steuerung die verbleibende **Restschnitttiefe** für die erste Zustellung. Durch die Restschnittaufteilung teilt die Steuerung die letzte Schnitttiefe in vier Schnitte auf, wobei der erste Schnitt der Hälfte, der zweite einem Viertel und der dritte und vierte einem Achtel der berechneten Schnitttiefe entsprechen

## Freistichlage

Die Steuerung ermittelt die Lage des Freistichs aus den Parametern **Startpunkt X, Z** (In der Betriebsart **Maschine**: momentane Werkzeugposition) und **Startpunkt Zylinder X1/Endpunkt Planfläche Z2**.



Ein Freistich kann nur in einer rechtwinkligen, achsparallelen Konturrecke auf der Längsachse ausgeführt werden.

## Handrad-Überlagerung

Wenn Ihre Maschine mit der Handrad-Überlagerung ausgerüstet ist, können Sie Achsbewegungen während der Gewindebearbeitung in einem eingeschränkten Bereich überlagern:

- **X-Richtung**: abhängig von aktueller Schnitttiefe, maximal programmierte Gewindetiefe
- **Z-Richtung**: +/- ein Viertel der Gewindesteigung




Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Diese Funktion richtet Ihr Maschinenhersteller ein.



Positionsänderungen, die aus Handrad-Überlagerungen resultieren, sind nach dem Zyklusende oder der Funktion **Letzter Schnitt** nicht mehr wirksam!

### Zustellwinkel, Gewindetiefe, Schnittaufteilung

Bei einigen Gewindezyklen können Sie den Zustellwinkel (Flankenwinkel) angeben. Die Bilder erläutern die Arbeitsweise bei einem Zustellwinkel von  $-30^\circ$  und bei einem Zustellwinkel von  $0^\circ$ . Die Gewindetiefe wird bei allen Gewindezyklen programmiert. Die Steuerung reduziert die Schnitttiefe mit jedem Schnitt.

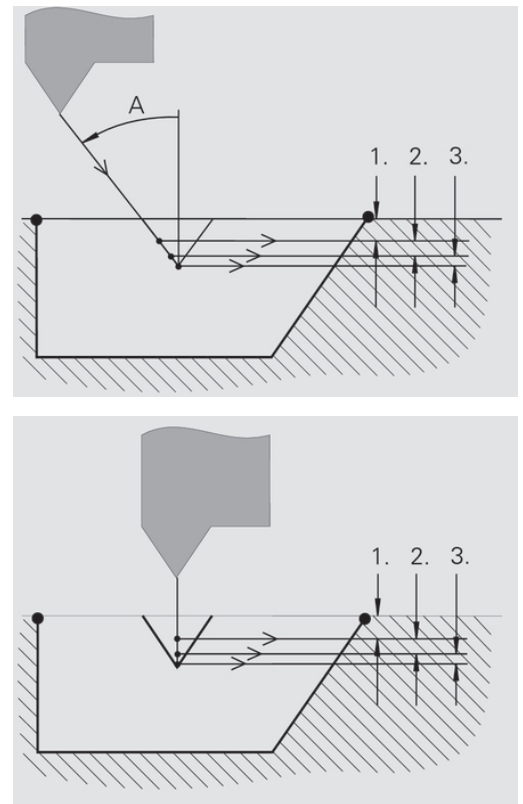

### Gewindeanlauf und Gewindeauslauf

Der Schlitten benötigt einen Anlauf vor dem eigentlichen Gewinde, um auf die programmierte Vorschubgeschwindigkeit zu beschleunigen und einen Auslauf am Ende des Gewindes, um den Schlitten abzubremsen.

Ist der Gewindeanlauf oder Gewindeauslauf zu kurz, kann es Qualitätseinbußen geben. Die Steuerung meldet in diesem Fall eine Warnung.

## Letzter Schnitt

Nach der Zyklusausführung bietet die Steuerung die Funktion **Letzter Schnitt** an. Damit können Sie eine Werkzeugkorrektur vornehmen und den letzten Gewindeschnitt wiederholen.

Ablauf der Funktion **Letzter Schnitt**:

Ausgangssituation: Der Gewindezyklus wurde ausgeführt und die Gewindetiefe entspricht nicht den Vorgaben.

- ▶ Werkzeugkorrektur durchführen
  - ▶ Softkey **Letzter Schnitt** drücken
- ▶ Taste **NC-START** drücken
- ▶ Gewinde prüfen



Die Werkzeugkorrektur und der **Letzter Schnitt** können so oft wiederholt werden, bis das Gewinde korrekt ist.

## Gewindezyklus (längs)



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Gewindezyklus** wählen






- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde


Der Zyklus erstellt ein eingängiges Außen- oder Innengewinde mit einem Flankenwinkel von 30°. Die Zustellung erfolgt ausschließlich in X-Richtung.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt Gewinde
- **Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max.Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **G47**: Sicherheitsabstand  
**Weitere Informationen**: "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14**: Werkzeugwechsellpunkt  
**Weitere Informationen**: "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl

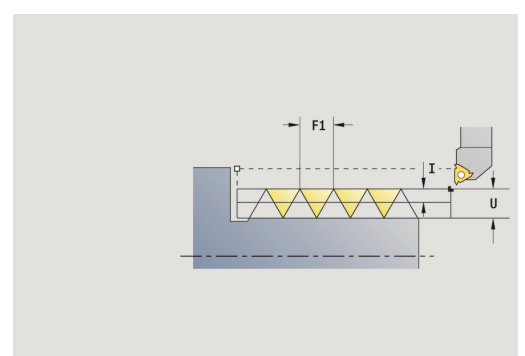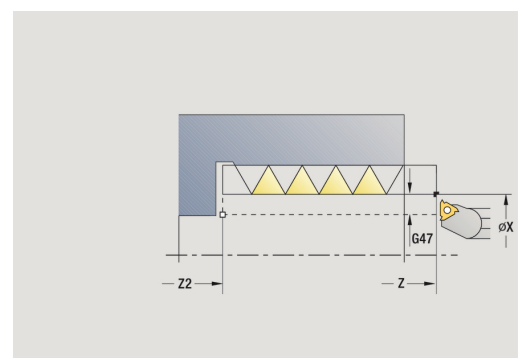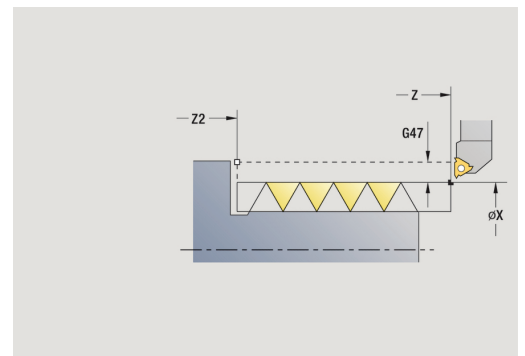

- **GV: Zustellart**  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0: konst. Spanquerschnitt**
  - **1: konst. Zustellung**
  - **2: EPL mit Restschnittauft.**
  - **3: EPL ohne Restschnittauft.**
  - **4: MANUALplus 4110**
  - **5: konst. Zustellung (4290)**
  - **6: konst. mit Rest. (4290)**
- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - $A < 0$ : Zustellung von linker Flanke
  - $A > 0$ : Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **IC: Anzahl Schnitte** – die Zustellung wird aus **IC** und **U** berechnet  
 Nutzbar bei:
  - **GV** = 0: konstanter Spanquerschnitt
  - **GV** = 1: konstante Zustellung
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

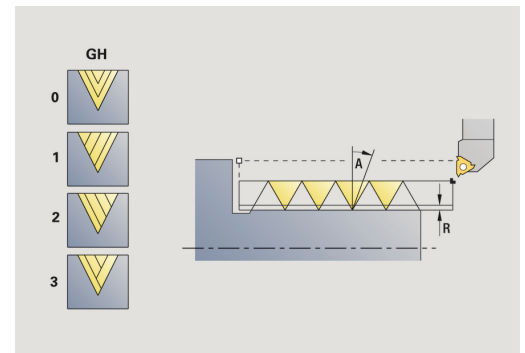

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindedrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 startet ab **Startpunkt Z** für den ersten Schnitt
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Gewinde Z2**
- 4 fährt achsparallel zurück und stellt für den nächsten Schnitt zu
- 5 wiederholt 3...4, bis **Gewindetiefe U** erreicht ist
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Gewindezyklus (längs) – Erweitert



- ▶ Gewindeschneiden wählen



- ▶ Gewindezyklus wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken






- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Der Zyklus erstellt ein ein- oder mehrgängiges Außen- oder Innengewinde. Das Gewinde beginnt am **Startpunkt** und endet am **Endpunkt Gewinde** (ohne Vor- und Nachlauf).

Zyklusparameter:

- **X, Z**: **Startpunkt** Gewinde
- **Z2**: **Endpunkt** Gewinde
- **F1**: **Gewindesteigung** (= Vorschub)
- **D**: **Gangzahl** (Default: 1 Gewindegang)
- **U**: **Gewindetiefe** (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: **max.Zustellung**
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **GK**: **Auslauflänge**
- **G47**: **Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T**: **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14**: **Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID**: **Identnummer**
- **S**: **Konstante Drehzahl**
- **GV**: **Zustellart**  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0**: konst. Spanquerschnitt
  - **1**: konst. Zustellung
  - **2**: EPL mit Restschnittauft.
  - **3**: EPL ohne Restschnittauft.
  - **4**: MANUALplus 4110
  - **5**: konst. Zustellung (4290)
  - **6**: konst. mit Rest. (4290)

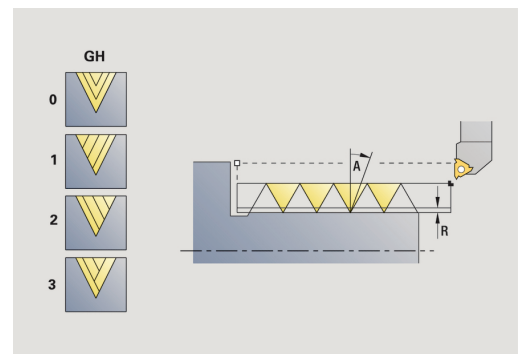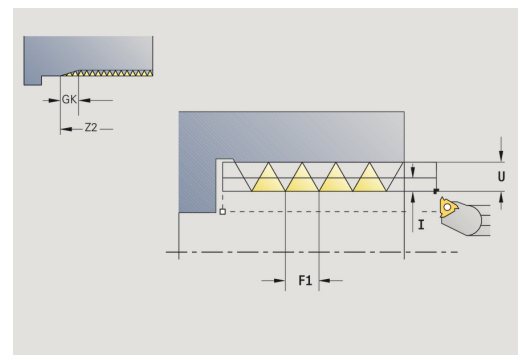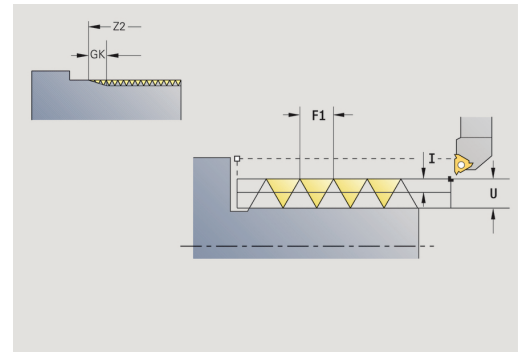

- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - $A < 0$ : Zustellung von linker Flanke
  - $A > 0$ : Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **E: inkrementale Steigung** – Variable Gewindesteigung (z. B. zur Herstellung von Förderschnecken oder Extruderwellen)
- **Q: Anz.Leerdurchl.**
- **IC: Anzahl Schnitte** – die Zustellung wird aus **IC** und **U** berechnet  
Nutzbar bei:
  - **GV** = 0: konstanter Spanquerschnitt
  - **GV** = 1: konstante Zustellung
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindedrehen**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 startet ab **Startpunkt Z** für den ersten Gewindegang
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Gewinde Z2**
- 4 fährt achsparallel zurück und stellt für den nächsten Gewindegang zu
- 5 wiederholt 3...4 für alle Gewindegänge
- 6 stellt unter Berücksichtigung der **reduzierten Schnitttiefe** und des **Zustellwinkel A** für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Gangzahl D** und **Gewindetiefe U** erreicht sind
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an




## Kegelgewinde



 - ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Kegelgewinde** wählen






- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Der Zyklus erstellt ein ein- oder mehrgängiges Außen- oder Innenkegelgewinde.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
- **X1, Z1**: Startpunkt Gewinde
- **X2, Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **D**: Gangzahl (Default: 1 Gewindegang)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max. Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **W**: Kegelwinkel (Bereich:  $-60^\circ < W < 60^\circ$ )
- **GK**: Auslauflänge
  - $GK < 0$ : Auslauf am Gewindeanfang
  - $GK > 0$ : Auslauf am Gewindeende
- **G47**: Sicherheitsabstand  
**Weitere Informationen**: "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14**: Werkzeugwechsellpunkt  
**Weitere Informationen**: "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl
- **GV**: Zustellart  
**Weitere Informationen**: "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0**: konst. Spannerschnitt
  - **1**: konst. Zustellung
  - **2**: EPL mit Restschnittauft.
  - **3**: EPL ohne Restschnittauft.
  - **4**: MANUALplus 4110
  - **5**: konst. Zustellung (4290)
  - **6**: konst. mit Rest. (4290)

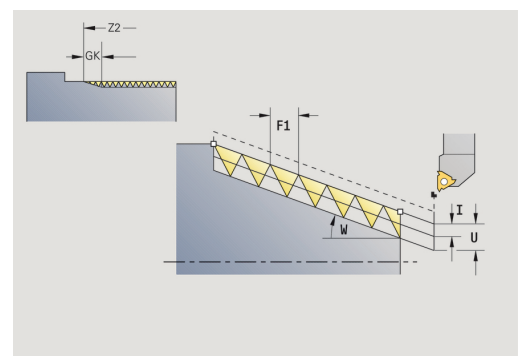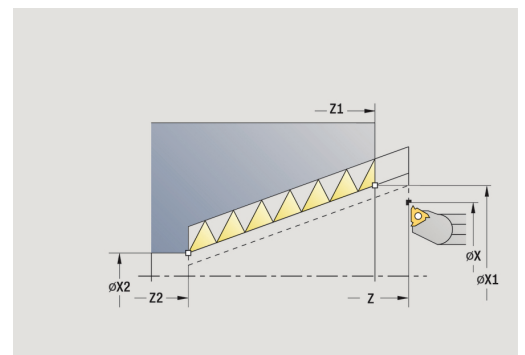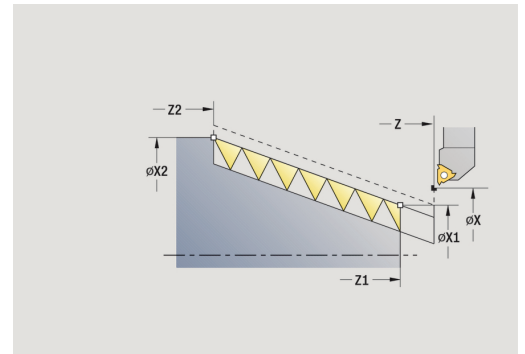

- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < \mathbf{A} < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - $\mathbf{A} < 0$ : Zustellung von linker Flanke
  - $\mathbf{A} > 0$ : Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei  $\mathbf{GV} = 4$ ; Default:  $1/100$  mm)
- **E: inkrementale Steigung** – Variable Gewindesteigung (z. B. zur Herstellung von Förderschnecken oder Extruderwellen)
- **Q: Anz.Leerdurchl.**
- **IC: Anzahl Schnitte** – die Zustellung wird aus **IC** und **U** berechnet  
Nutzbar bei:
  - $\mathbf{GV} = 0$ : konstanter Spanquerschnitt
  - $\mathbf{GV} = 1$ : konstante Zustellung
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindedrehen**

Parameterkombinationen für den **Kegelwinkel**:

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 fährt an zum **Startpunkt X1, Z1**
- 3 fährt im Vorschub bis zum **Endpunkt Gewinde Z2**
- 4 fährt achsparallel zurück und stellt für den nächsten Gewindegang zu
- 5 wiederholt 3...4 für alle Gewindegänge
- 6 stellt unter Berücksichtigung der **reduzierten Schnitttiefe** und des **Zustellwinkel A** für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Gangzahl D** und **Gewindetiefe U** erreicht sind
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## API-Gewinde



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **API-Gewinde** wählen







- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Der Zyklus erstellt ein ein- oder mehrgängiges Außen- oder Innen-API-Gewinde. Die Gewindetiefe verringert sich am Auslauf des Gewindes.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
- **X1, Z1**: Startpunkt Gewinde
- **X2, Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **D**: Gangzahl (Default: 1 Gewindegang)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max.Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **WE**: Auslaufwinkel (Bereich:  $0^\circ < WE < 90^\circ$ )
- **W**: Kegelwinkel (Bereich:  $-60^\circ < W < 60^\circ$ )
- **G47**: Sicherheitsabstand  
**Weitere Informationen**: "Sicherheitsabstand G47", Seite 180
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14**: Werkzeugwechsellpunkt  
**Weitere Informationen**: "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl
- **GV**: Zustellart  
**Weitere Informationen**: "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0**: konst. Spanquerschnitt
  - **1**: konst. Zustellung
  - **2**: EPL mit Restschnittauft.
  - **3**: EPL ohne Restschnittauft.
  - **4**: MANUALplus 4110
  - **5**: konst. Zustellung (4290)
  - **6**: konst. mit Rest. (4290)

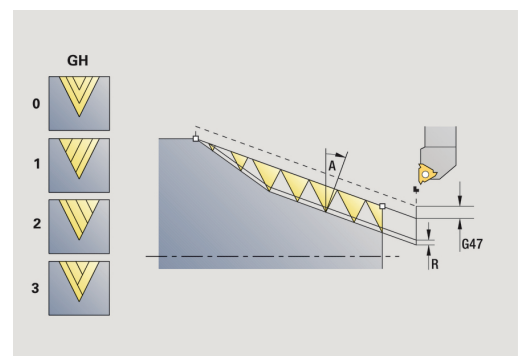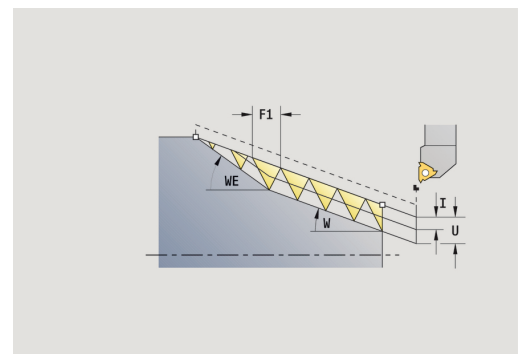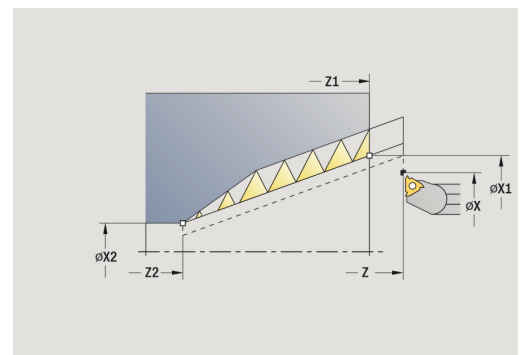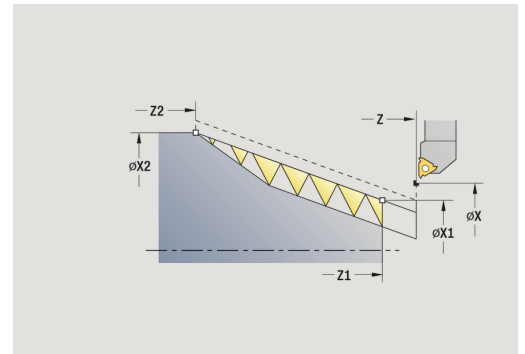

- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - **A < 0:** Zustellung von linker Flanke
  - **A > 0:** Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **Q: Anz. Leerdurchl.**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindedrehen**

Parameterkombinationen für den Kegelwinkel:

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Zyklusausführung:

- 1 errechnet die Schnittaufteilung
- 2 fährt an zum **Startpunkt X1, Z1**
- 3 fährt im Vorschub bis **Endpunkt Gewinde Z2**, unter Berücksichtigung des **Auslaufwinkel WE**
- 4 fährt achsparallel zurück und stellt für den nächsten Gewindegang zu
- 5 wiederholt 3...4 für alle Gewindegänge
- 6 stellt unter Berücksichtigung der **reduzierten Schnitttiefe** und des **Zustellwinkel A** für den nächsten Schnitt zu
- 7 wiederholt 3...6, bis **Gangzahl D** und **Gewindetiefe U** erreicht sind
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an


## Gewinde nachschneiden (längs)



 - ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Gewindezyklus** wählen



- ▶ Softkey **Nachschneiden** drücken





- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Dieser optionale Zyklus schneidet ein eingängiges Gewinde nach. Da das Werkstück bereits ausgespannt war, muss die Steuerung die exakte Lage des Gewindes kennen. Dazu stellen Sie die Schneidenspitze des Gewindewerkzeugs mittig in einen Gewindegang und übernehmen diese Positionen in die Parameter **gemessener Winkel C** und **gemessene Position ZC** (Softkey **Übernahme Position**). Der Zyklus errechnet aus diesen Werten den Spindelwinkel am Startpunkt.

Diese Funktion steht nur in der Betriebsart **Maschine** zur Verfügung.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
- **X1**: Startpunkt Gewinde
- **Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max. Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **C**: gemessener Winkel
- **ZC**: gemessene Position
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl
- **GV**: Zustellart  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0**: konst. Spanquerschnitt
  - **1**: konst. Zustellung
  - **2**: EPL mit Restschnittauft.
  - **3**: EPL ohne Restschnittauft.
  - **4**: MANUALplus 4110
  - **5**: konst. Zustellung (4290)
  - **6**: konst. mit Rest. (4290)

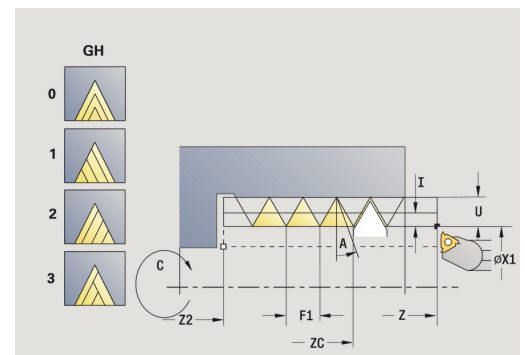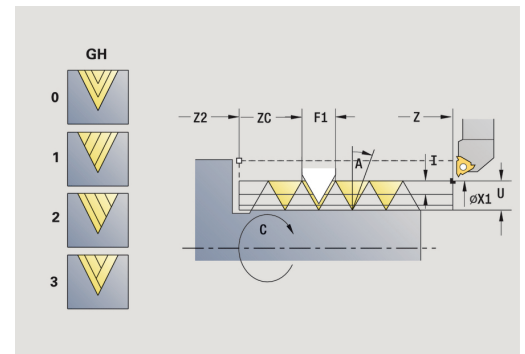

- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < \mathbf{A} < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - **A < 0:** Zustellung von linker Flanke
  - **A > 0:** Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

Zyklusausführung:

- 1 Gewindewerkzeug mittig in einen Gewindegang stellen
- 2 Werkzeugposition und Spindelwinkel mit Softkey **Übernahme Position** in die Parameter **gemessene Position ZC** und **gemessener Winkel C** übernehmen
- 3 das Werkzeug manuell aus dem Gewindegang heraus fahren
- 4 Werkzeug auf den **Startpunkt** positionieren
- 5 Zyklusdurchführung mit Softkey **Eingabe fertig** starten, danach Taste **NC-START** drücken

## Gewinde nachschneiden erweitert (längs)



 
- ▶ Gewindeschneiden wählen



- ▶ Gewindezyklus wählen



- ▶ Softkey **Erweitert** drücken



- ▶ Softkey **Nachschneiden** drücken





- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Dieser optionale Zyklus schneidet ein eingängiges Gewinde nach. Da das Werkstück bereits ausgespannt war, muss die Steuerung die exakte Lage des Gewindes kennen. Dazu stellen Sie die Schneidenspitze des Gewindewerkzeugs mittig in einen Gewindegang und übernehmen diese Positionen in die Parameter **gemessener Winkel C** und **gemessene Position ZC** (Softkey **Übernahme Position**). Der Zyklus errechnet aus diesen Werten den Spindelwinkel am Startpunkt.

Diese Funktion steht nur in der Betriebsart **Maschine** zur Verfügung.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
- **X1**: Startpunkt Gewinde
- **Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **D**: Gangzahl (Default: 1 Gewindegang)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max.Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **GK**: Auslauflänge
- **C**: gemessener Winkel
- **ZC**: gemessene Position
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl

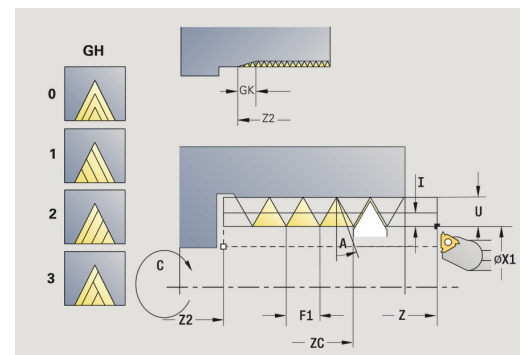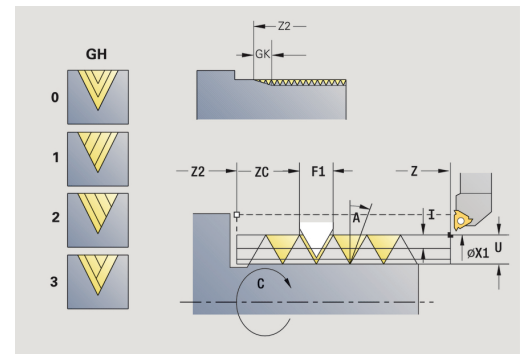



- **GV: Zustellart**  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0: konst. Spanquerschnitt**
  - **1: konst. Zustellung**
  - **2: EPL mit Restschnittauft.**
  - **3: EPL ohne Restschnittauft.**
  - **4: MANUALplus 4110**
  - **5: konst. Zustellung (4290)**
  - **6: konst. mit Rest. (4290)**
- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - **A < 0:** Zustellung von linker Flanke
  - **A > 0:** Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **E: inkrementale Steigung** – Variable Gewindesteigung (z. B. zur Herstellung von Förderschnecken oder Extruderwellen)
- **Q: Anz.Leerdurchl.**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

Zyklusausführung:

- 1 Gewindewerkzeug mittig in einen Gewindegang stellen
- 2 Werkzeugposition und Spindelwinkel mit Softkey **Übernahme Position** in die Parameter **gemessene Position ZC** und **gemessener Winkel C** übernehmen
- 3 das Werkzeug manuell aus dem Gewindegang heraus fahren
- 4 Werkzeug auf den **Startpunkt** positionieren
- 5 Zyklusdurchführung mit Softkey **Eingabe fertig** starten, Taste **NC-START** drücken

## Kegelgewinde nachschneiden



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Kegelgewinde** wählen



- ▶ Softkey **Nachschneiden** drücken





- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Dieser optionale Zyklus schneidet ein ein- oder mehrgängiges Außen- oder Innenkegelgewinde nach. Da das Werkstück bereits ausgespannt war, muss die Steuerung die exakte Lage des Gewindes kennen. Dazu stellen Sie die Schneidenspitze des Gewindewerkzeugs mittig in einen Gewindegang und übernehmen diese Positionen in die Parameter **gemessener Winkel C** und **gemessene Position ZC** (Softkey **Übernahme Position**). Der Zyklus errechnet aus diesen Werten den Spindelwinkel am Startpunkt.

Diese Funktion steht nur in der Betriebsart **Maschine** zur Verfügung.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **X1, Z1: Startpunkt Gewinde**
- **X2, Z2: Endpunkt Gewinde**
- **F1: Gewindesteigung** (= Vorschub)
- **D: Gangzahl** (Default: 1 Gewindegang)
- **U: Gewindetiefe** (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I: max.Zustellung**
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **W: Kegelwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < W < 60^\circ$ )
- **GK: Auslauflänge**
  - $GK < 0$ : Auslauf am Gewindeanfang
  - $GK > 0$ : Auslauf am Gewindeende
- **C: gemessener Winkel**
- **ZC: gemessene Position**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID: Identnummer**
- **S: Konstante Drehzahl**

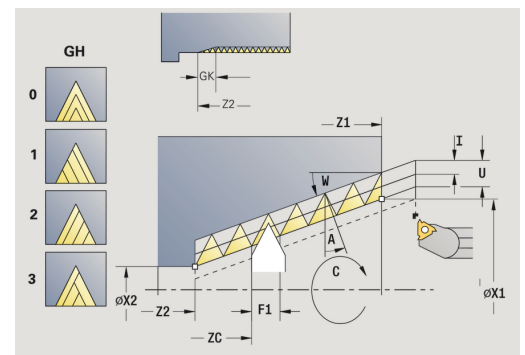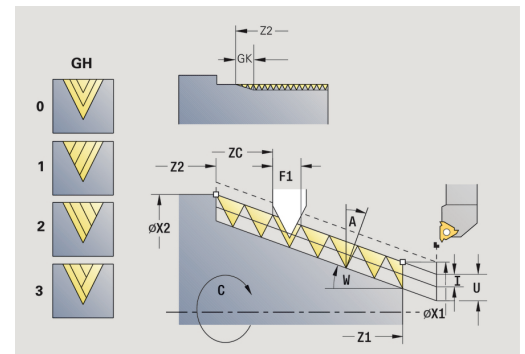

- **GV: Zustellart**  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0: konst. Spanquerschnitt**
  - **1: konst. Zustellung**
  - **2: EPL mit Restschnittauft.**
  - **3: EPL ohne Restschnittauft.**
  - **4: MANUALplus 4110**
  - **5: konst. Zustellung (4290)**
  - **6: konst. mit Rest. (4290)**
- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - **A < 0:** Zustellung von linker Flanke
  - **A > 0:** Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **E: inkrementale Steigung** – Variable Gewindesteigung (z. B. zur Herstellung von Förderschnecken oder Extruderwellen)
- **Q: Anz.Leerdurchl.**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

Zyklusausführung:

- 1 Gewindewerkzeug mittig in einen Gewindegang stellen
- 2 Werkzeugposition und Spindelwinkel mit Softkey **Übernahme Position** in die Parameter **gemessene Position ZC** und **gemessener Winkel C** übernehmen
- 3 das Werkzeug manuell aus dem Gewindegang heraus fahren
- 4 Werkzeug **vor** das Werkstück positionieren
- 5 Zyklusdurchführung mit Softkey **Eingabe fertig** starten, Taste **NC-START** drücken

## API-Gewinde nachschneiden



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **API-Gewinde** wählen



- ▶ Softkey **Nachschneiden** drücken






- ▶ Gewindeart wählen:
  - **Ein**: Innengewinde
  - **Aus**: Außengewinde

Dieser optionale Zyklus schneidet ein ein- oder mehrgängiges Außen- oder Innen-API-Gewinde nach. Da das Werkstück bereits ausgespannt war, muss die Steuerung die exakte Lage des Gewindes kennen. Dazu stellen Sie die Schneidenspitze des Gewindewerkzeugs mittig in einen Gewindegang und übernehmen diese Positionen in die Parameter **gemessener Winkel C** und **gemessene Position ZC** (Softkey **Übernahme Position**). Der Zyklus errechnet aus diesen Werten den Spindelwinkel am Startpunkt.

Diese Funktion steht nur in der Betriebsart **Maschine** zur Verfügung.

Zyklusparameter:

- **X, Z**: Startpunkt
- **X1, Z1**: Startpunkt Gewinde
- **X2, Z2**: Endpunkt Gewinde
- **F1**: Gewindesteigung (= Vorschub)
- **D**: Gangzahl (Default: 1 Gewindegang)
- **U**: Gewindetiefe (Default: keine Eingabe)
  - Außengewinde:  $U = 0.6134 * F1$
  - Innengewinde:  $U = -0.5413 * F1$
- **I**: max.Zustellung
  - $I < U$ : erster Schnitt mit **I**, alle weiteren Schnitte mit Reduzierung der Schnitttiefe
  - $I = U$ : ein Schnitt
  - keine Eingabe: **I** wird aus **U** und **F1** berechnet
- **WE**: Auslaufwinkel (Bereich:  $0^\circ < WE < 90^\circ$ )
- **W**: Kegelwinkel (Bereich:  $-60^\circ < W < 60^\circ$ )
- **C**: gemessener Winkel
- **ZC**: gemessene Position
- **T**: Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **ID**: Identnummer
- **S**: Konstante Drehzahl

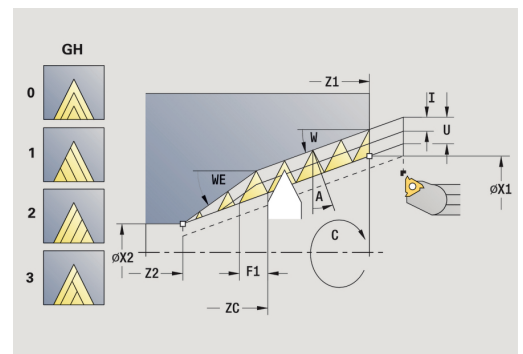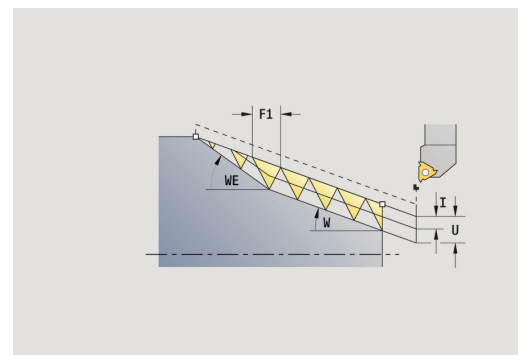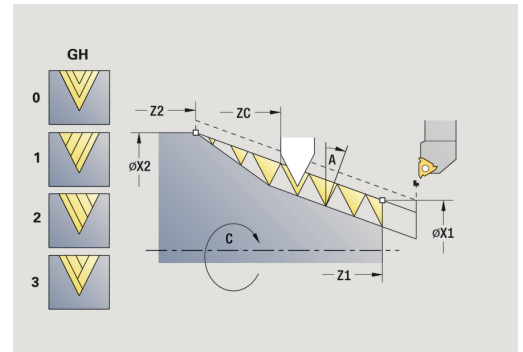

- **GV: Zustellart**  
**Weitere Informationen:** "Parameter GV: Zustellart", Seite 314
  - **0: konst. Spanquerschnitt**
  - **1: konst. Zustellung**
  - **2: EPL mit Restschnittauft.**
  - **3: EPL ohne Restschnittauft.**
  - **4: MANUALplus 4110**
  - **5: konst. Zustellung (4290)**
  - **6: konst. mit Rest. (4290)**
- **GH: Versatzart**
  - **0: ohne Versatz**
  - **1: von links**
  - **2: von rechts**
  - **3: wechselnd links/rechts**
- **A: Zustellwinkel** (Bereich:  $-60^\circ < A < 60^\circ$ ; Default:  $30^\circ$ )
  - **A < 0:** Zustellung von linker Flanke
  - **A > 0:** Zustellung von rechter Flanke
- **R: Restschnitttiefe** (nur bei **GV** = 4; Default: 1/100 mm)
- **Q: Anz.Leerdurchl.**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

Zyklusausführung:

- 1 Gewindewerkzeug mittig in einen Gewindegang stellen
- 2 Werkzeugposition und Spindelwinkel mit Softkey **Übernahme Position** in die Parameter **gemessene Position ZC** und **gemessener Winkel C** übernehmen
- 3 das Werkzeug manuell aus dem Gewindegang heraus fahren
- 4 Werkzeug **vor** das Werkstück positionieren
- 5 Zyklusdurchführung mit Softkey **Eingabe fertig** starten, Taste **NC-START** drücken

## Freistich DIN 76



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Freistich DIN 76**






- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

Der Zyklus fertigt den **Freistich DIN 76**, einen Gewindeanschnitt, den vorgelagerten Zylinder und die anschließende Planfläche. Der Gewindeanschnitt wird ausgeführt, wenn Sie **Zylinderanschnittlänge** oder **Anschnittradius** angeben.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Startpunkt Zylinder
- **X2, Z2:** Endpunkt Planfläche
- **FP:** Gewindesteigung (Default: Normtabelle)
- **E:** Reduzierter Vorschub für das Eintauchen und für den Gewindeanschnitt (Default: **Umdrehungsvorschub F**)
- **I:** Freistichtiefe (Default: Normtabelle)
- **K:** Freistichlänge (Default: Normtabelle)
- **W:** Freistichwinkel (Default: Normtabelle)
- **R:** Freistichradius auf beiden Seiten des Freistichs (Default: Normtabelle)
- **P1: Freistichaufmaß**
  - Keine Eingabe: Bearbeitung in einem Schnitt
  - **P1 > 0:** Aufteilung in Vor- und Fertigdrehen. **P1** ist Längsaufmaß; Planaufmaß ist immer 0,1 mm
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **B: Zylinderanschnittlänge** (Default: kein Gewindeanschnitt)
- **WB: Anschnittwinkel** (Default: 45°)
- **RB: Anschnittradius** (keine Eingabe: kein Element, positiver Wert: Anschnittradius, negativer Wert: Fase)
- **G47: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180 – wird nur bei mit Rücklauf ausgewertet
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

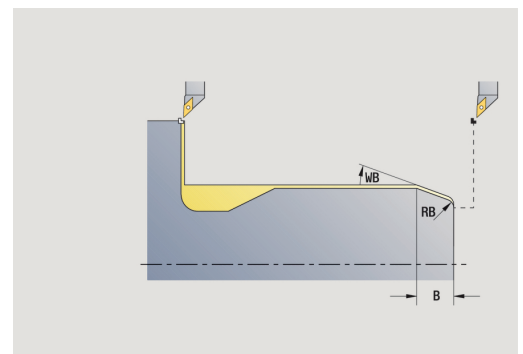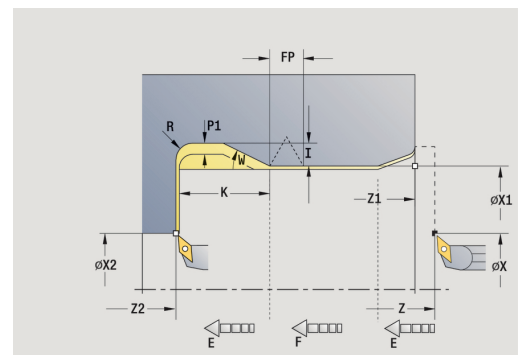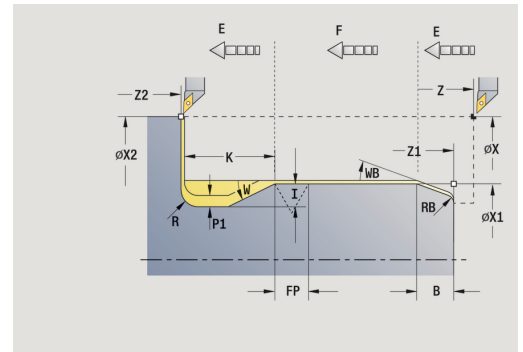

- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schichten**

Parameter, die Sie angeben, werden unbedingt berücksichtigt – auch, wenn die Normtabelle andere Werte vorsieht. Geben Sie **I**, **K**, **W**, und **R** nicht an, ermittelt die Steuerung diese Parameter anhand von **FP** aus der Normtabelle.

**Weitere Informationen:** "DIN 76 – Freistichparameter", Seite 694

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus
  - auf die Position **Startpunkt Zylinder X1**  
Alternativ
  - für den **Gewindeanschnitt** zu
- 2 erstellt den **Gewindeanschnitt**, wenn definiert
- 3 schichtet den Zylinder bis zum Anfang des Freistichs
- 4 bearbeitet den Freistich vor, wenn definiert
- 5 erstellt den Freistich
- 6 schichtet bis **Endpunkt Planfläche X2**
- 7 Rücklauf
  - ohne Rücklauf: Werkzeug bleibt am **Endpunkt Planfläche** stehen
  - mit Rücklauf: hebt ab und fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Freistich DIN 509 E



- ▶ Gewindegewinde wählen



- ▶ Freistich DIN 509 E






- ▶ Zyklusumfang wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

Der Zyklus fertigt den **Freistich DIN 509 E**, einen Zylinderanschnitt, den vorgelagerten Zylinder und die anschließende Planfläche. Für den Bereich des Zylinders können Sie ein Schleifaufmaß definieren. Der Zylinderanschnitt wird ausgeführt, wenn Sie **Zylinderanschnittlänge** oder **Anschnittradius** angeben.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Startpunkt Zylinder
- **X2, Z2:** Endpunkt Planfläche
- **U:** Schleifaufmaß für den Bereich des Zylinders (Default: 0)
- **E:** Reduzierter Vorschub für das Eintauchen und für den Gewindeanschnitt (Default: **Umdrehungsvorschub F**)
- **I:** Freistichtiefe (Default: Normtabelle)
- **K:** Freistichlänge (Default: Normtabelle)
- **W:** Freistichwinkel (Default: Normtabelle)
- **R:** Freistichradius auf beiden Seiten des Freistichs (Default: Normtabelle)
- **T:** Werkzeugnummer – Revolverplatznummer
- **G14:** Werkzeugwechsellpunkt  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID:** Identnummer
- **S:** Schnittgeschwindigkeit oder konstante Drehzahl
- **F:** Umdrehungsvorschub
- **B:** Zylinderanschnittlänge (Default: kein Gewindeanschnitt)
- **WB:** Anschnittwinkel (Default: 45°)
- **RB:** Anschnittradius (keine Eingabe: kein Element, positiver Wert: Anschnittradius, negativer Wert: Fase)
- **G47:** Sicherheitsabstand  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180 – wird nur bei mit Rücklauf ausgewertet
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird

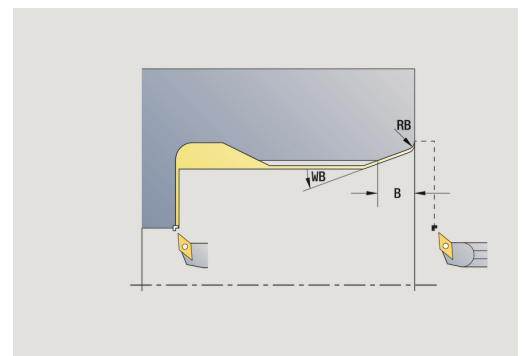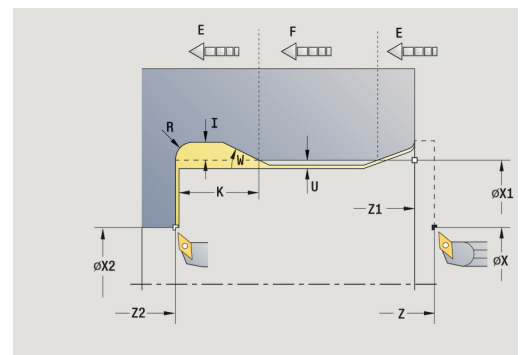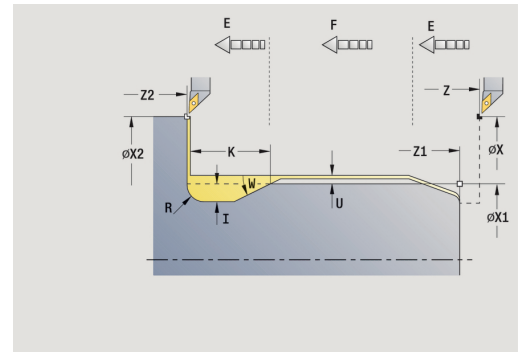



- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Parameter, die Sie angeben, werden unbedingt berücksichtigt – auch, wenn die Normtabelle andere Werte vorsieht. Geben Sie **I**, **K**, **W**, und **R** nicht an, ermittelt die Steuerung diese Parameter anhand von **FP** aus der Normtabelle.

**Weitere Informationen:** "DIN 509 E – Freistichparameter", Seite 695

Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus
  - auf die Position **Startpunkt Zylinder X1**  
Alternativ
  - für den **Gewindeanschnitt** zu
- 2 erstellt den **Gewindeanschnitt**, wenn definiert
- 3 schlichtet den Zylinder bis zum Anfang des Freistichs
- 4 erstellt den Freistich
- 5 schlichtet bis **Endpunkt Planfläche X2**
- 6 Rücklauf
  - ohne Rücklauf: Werkzeug bleibt am **Endpunkt Planfläche** stehen
  - mit Rücklauf: hebt ab und fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Freistich DIN 509 F



- ▶ **Gewindeschneiden** wählen



- ▶ **Freistich DIN 509 F**






- ▶ **Zyklusumfang** wählen:
  - **Aus:** Werkzeug bleibt am Ende des Zyklus stehen
  - **Ein:** Werkzeug fährt auf den Startpunkt zurück

Der Zyklus fertigt den **Freistich DIN 509 F**, einen Zylinderanschnitt, den vorgelagerten Zylinder und die anschließende Planfläche. Für den Bereich des Zylinders können Sie ein Schleifaufmaß definieren. Der Zylinderanschnitt wird ausgeführt, wenn Sie **Zylinderanschnittlänge** oder **Anschnittradius** angeben.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **X1, Z1:** Startpunkt Zylinder
- **X2, Z2:** Endpunkt Planfläche
- **U:** **Schleifaufmaß** für den Bereich des Zylinders (Default: 0)
- **E:** **Reduzierter Vorschub** für das Eintauchen und für den Gewindeanschnitt (Default: **Umdrehungsvorschub F**)
- **I:** **Freistichtiefe** (Default: Normtabelle)
- **K:** **Freistichlänge** (Default: Normtabelle)
- **W:** **Freistichwinkel** (Default: Normtabelle)
- **R:** **Freistichradius** auf beiden Seiten des Freistichs (Default: Normtabelle)
- **P2:** **Plantiefe** (Default: Normtabelle)
- **A:** **Planwinkel** (Default: Normtabelle)
- **T:** **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14:** **Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID:** **Identnummer**
- **S:** **Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F:** **Umdrehungsvorschub**
- **B:** **Zylinderanschnittlänge** (Default: kein Gewindeanschnitt)
- **WB:** **Anschnittwinkel** (Default: 45°)
- **RB:** **Anschnittradius** (keine Eingabe: kein Element, positiver Wert: Anschnittradius, negativer Wert: Fase)
- **G47:** **Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstand G47", Seite 180 – wird nur bei **mit Rücklauf** ausgewertet
- **MT:** **M nach T:** **M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird

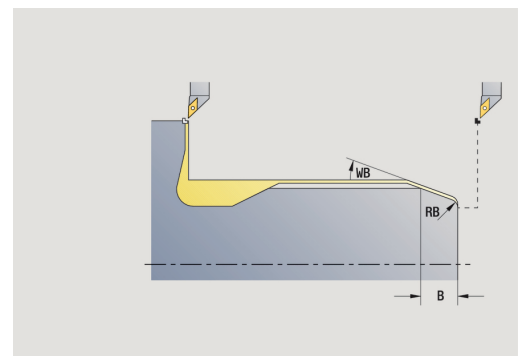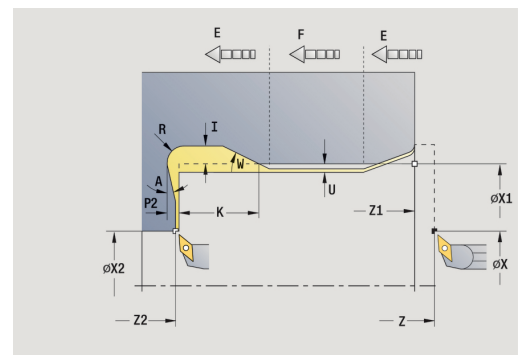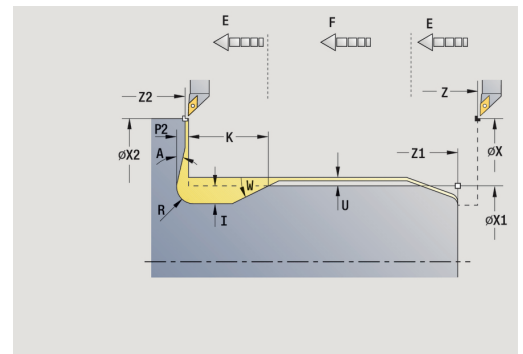

- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Schlichten**

Parameter, die Sie angeben, werden unbedingt berücksichtigt – auch, wenn die Normtabelle andere Werte vorsieht. Geben Sie **I**, **K**, **W**, und **R** nicht an, ermittelt die Steuerung diese Parameter anhand von **FP** aus der Normtabelle.

**Weitere Informationen:** "DIN 509 F", Seite 695


Zyklusausführung:

- 1 stellt vom **Startpunkt** aus
  - auf die Position **Startpunkt Zylinder X1**  
Alternativ
  - für den **Gewindeanschnitt** zu
- 2 erstellt den **Gewindeanschnitt**, wenn definiert
- 3 schlichtet den Zylinder bis zum Anfang des Freistichs
- 4 erstellt den Freistich
- 5 schlichtet bis **Endpunkt Planfläche X2**
- 6 Rücklauf
  - ohne Rücklauf: Werkzeug bleibt am **Endpunkt Planfläche** stehen
  - mit Rücklauf: hebt ab und fährt diagonal zum **Startpunkt** zurück
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Beispiele Gewinde- und Freistichzyklen

### Außengewinde und Gewindefreistich

Die Bearbeitung wird in zwei Schritten durchgeführt. Der **Freistich DIN 76** erstellt den Freistich und Gewindeanschnitt. Danach fertigt der **Gewindezyklus** das Gewinde.


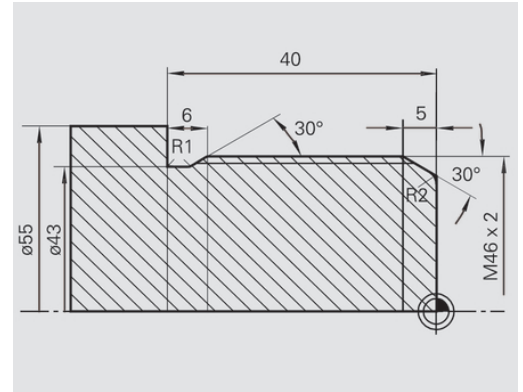


### 1. Schritt

Programmierung der Freistich- und Gewindeanschnittparameter in zwei Eingabefenstern.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO** = 1 – Werkzeugorientierung
- **A** = 93° – Einstellwinkel
- **B** = 55° – Spitzenwinkel

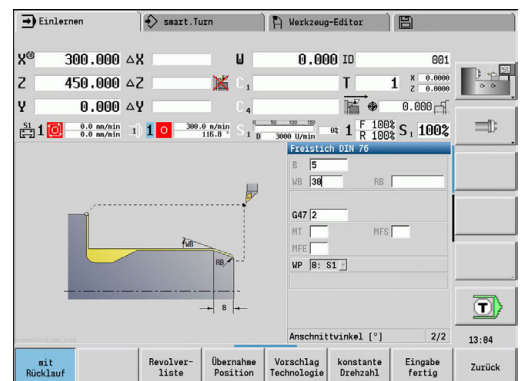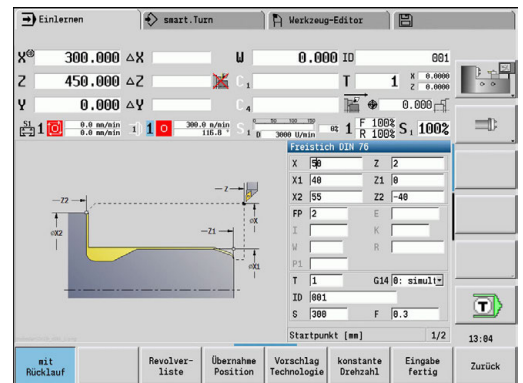


### 2. Schritt

Der **Gewindezyklus (längs) Erweitert** schneidet das Gewinde. Die Zyklusparameter definieren Gewindetiefe und Schnittaufteilung.


Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Außenbearbeitung)
- **TO** = 1 – Werkzeugorientierung

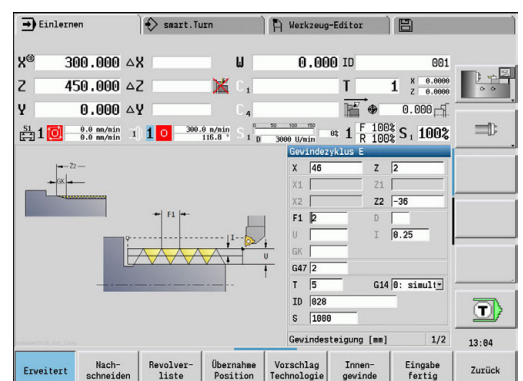

### Innengewinde und Gewindefreistich

Die Bearbeitung wird in zwei Schritten durchgeführt. Der **Freistich DIN 76** erstellt den Freistich und Gewindeanschnitt. Danach fertigt der **Gewindezyklus** das Gewinde.

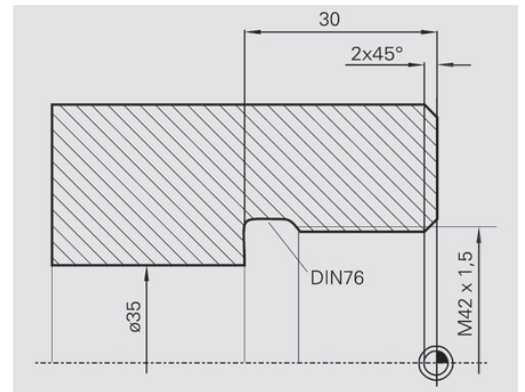

#### 1. Schritt



Programmierung der Freistich- und Gewindeanschnittparameter in zwei Eingabefenstern.

Die Steuerung ermittelt die Freistichparameter aus der Normtabelle.

Bei dem Gewindeanschnitt wird nur die Fasenbreite vorgegeben. Der Winkel 45° ist der Defaultwert für den **Anschnittwinkel WB**.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Innenbearbeitung)
- **TO** = 7 – Werkzeugorientierung
- **A** = 93° – Einstellwinkel
- **B** = 55° – Spitzenwinkel

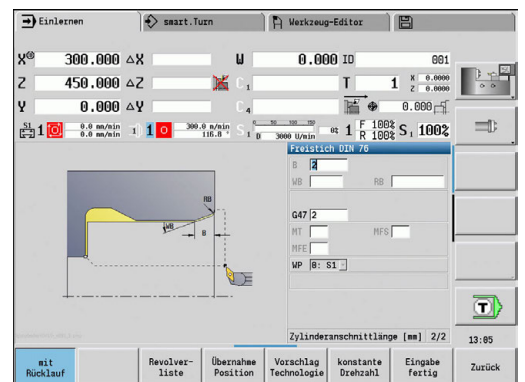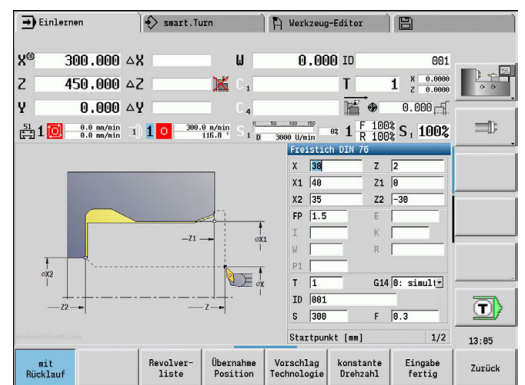


#### 2. Schritt

Der **Gewindezyklus (längs)** schneidet das Gewinde. Die Gewindesteigung wird vorgegeben, die Steuerung ermittelt die übrigen Werte aus der Normtabelle.


Beachten Sie die Stellung des Softkeys **Innengewinde**.

Werkzeugdaten:

- Drehwerkzeug (für Innenbearbeitung)
- **TO** = 7 – Werkzeugorientierung






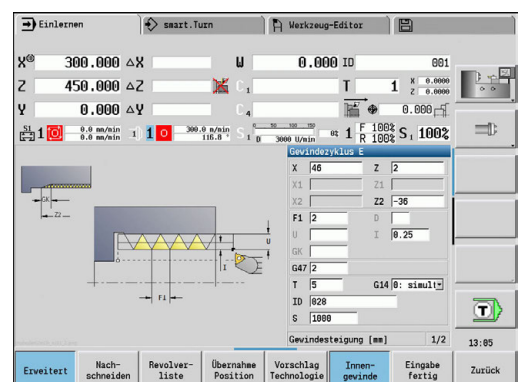



## 5.7 Bohrzyklen


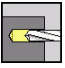
Menüpunkt	Bedeutung
	Mit den Bohrzyklen erstellen Sie axiale und radiale Bohrungen

Musterbearbeitung:

    **Weitere Informationen:** "Bohr- und Fräsmuster", Seite 400

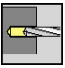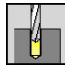Menüpunkt	Bohrzyklen
 	<b>Bohren axial/Bohren radial</b> Für einzelne Bohrungen und Muster
 	<b>Tiefloch axial/Tiefloch radial</b> Für einzelne Bohrungen und Muster
 	<b>Gewindebohren axial/Gewindebohren radial</b> Für einzelne Bohrungen und Muster
	<b>Gewindefräsen axial</b> Fräst ein Gewinde in eine bestehende Bohrung




### Bohren axial

 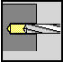-  ▶ Bohren wählen
-  ▶ Bohren axial wählen


Der Zyklus erstellt eine Bohrung auf der Stirnfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **Z1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab Z)
- **Z2: Endpunkt Bohrung**
- **E: Verweilzeit** zum Freischneiden am Bohrungsende (Default: 0)
- **D: Rückzugsart**
  - 0: Eilgang
  - 1: Vorschub
- **AB: An- & Durchbohrlänge** (Default: 0)
- **V: An- & Durchbohrvarianten** (Default: 0)
  - 0: ohne Reduzierung
  - 1: am Ende der Bohrung
  - 2: am Anfang der Bohrung
  - 3: am Anfang u. Ende d. B.
- **CB: Bremse aus** (1)
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180

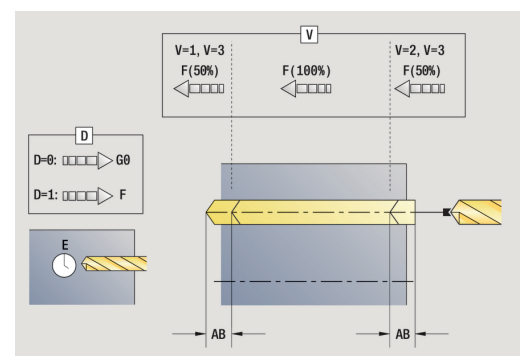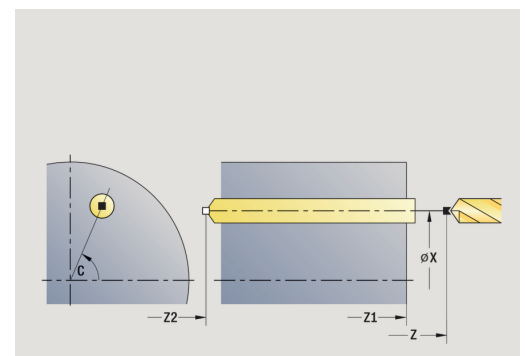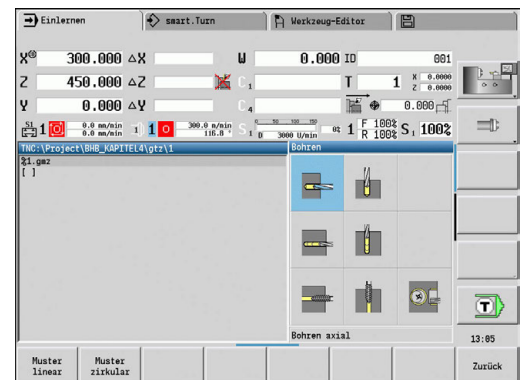

- **G60: Schutzzone** für den Bohrvorgang deaktivieren
  - **0: aktiv**
  - **1: inaktiv**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

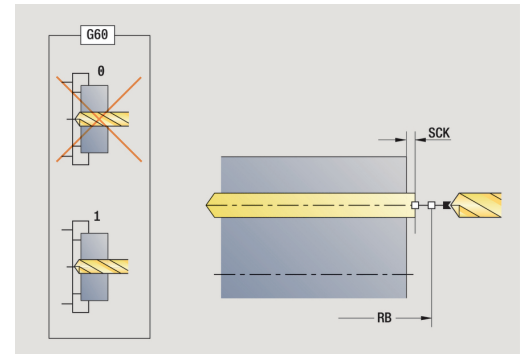

Werkzeugtyp-abhängige Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:

- **Bohren** beim Spiralbohrer
- **Vorbohren** beim Wendepplattenbohrer



- Sind **AB** und **V** programmiert, erfolgt eine Vorschubreduzierung um 50 % für das An- oder Durchbohren.
- Anhand des Werkzeugparameters **Wkz angetrieben** entscheidet die Steuerung, ob die programmierte Drehzahl und der Vorschub für die Hauptspindel oder für das angetriebene Werkzeug gilt.

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine**:  
Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung Z1**
- 3 wenn definiert: bohrt mit reduziertem Vorschub an
- 4 abhängig von **An- & Durchbohrvarianten V**:
  - Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit dem programmierten Vorschub bis Position **Z2 – AB**
    - bohrt mit reduziertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung Z2**
  - keine Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit programmiertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung Z2**
    - wenn definiert: verweilt die **Verweilzeit E** am Endpunkt der Bohrung
- 5 zieht zurück
  - wenn **Z1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung Z1**
  - wenn **Z1** nicht programmiert: auf **Startpunkt Z**
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an



## Bohren radial



- ▶ Bohren wählen






- ▶ Bohren radial wählen

Der Zyklus erstellt eine Bohrung auf der Mantelfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab X)
- **X2: Endpunkt Bohrung**
- **E: Verweilzeit** zum Freischneiden am Bohrungsende (Default: 0)
- **D: Rückzugsart**
  - **0: Eilgang**
  - **1: Vorschub**
- **AB: An- & Durchbohrlänge** (Default: 0)
- **V: An- & Durchbohrvarianten** (Default: 0)
  - **0: ohne Reduzierung**
  - **1: am Ende der Bohrung**
  - **2: am Anfang der Bohrung**
  - **3: am Anfang u. Ende d. B.**
- **CB: Bremse aus (1)**
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
 Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird

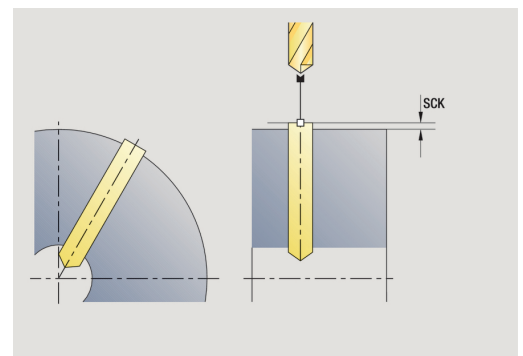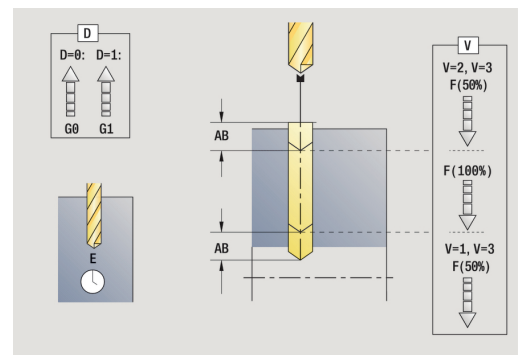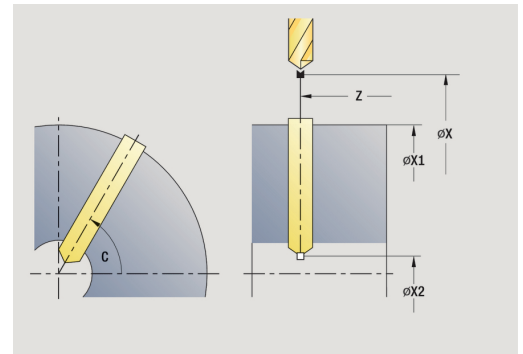

- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Werkzeugtyp-abhängige Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:

- **Bohren** beim Spiralbohrer
- **Vorbohren** beim Wendepplattenbohrer



Sind **AB** und **V** programmiert, erfolgt eine Vorschubreduzierung um 50 % für das An- oder Durchbohren.

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung X1**
- 3 wenn definiert: bohrt mit reduziertem Vorschub an
- 4 abhängig von **An- & Durchbohrvarianten V**:
  - Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit dem programmierten Vorschub bis Position **X2 – AB**
    - bohrt mit reduziertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung X2**
  - keine Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit programmiertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung X2**
    - wenn definiert: verweilt die **Verweilzeit E** am Endpunkt der Bohrung
- 5 zieht zurück
  - wenn **X1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung X1**
  - wenn **X1** nicht programmiert: auf **Startpunkt X**
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Tieflochbohren axial



▶ Bohren wählen







▶ Tieflochbohren axial wählen

Der Zyklus erstellt in mehreren Stufen eine Bohrung auf der Stirnfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **Z1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab **Z**)
- **Z2: Endpunkt Bohrung**
- **P: 1. Bohrtiefe** (Default: Bohren ohne Unterbrechung)
- **IB: Bohrtiefenreduzierwert** (Default: 0)
- **JB: minimale Bohrtiefe** (Default: 1/10 von **P**)
- **B: Rückzugslänge** (Default: Rückzug auf **Startpunkt Bohrung**)
- **E: Verweilzeit** zum Freischneiden am Bohrungsende (Default: 0)
- **D: Rückzugsart** – Rückzugsgeschwindigkeit und Zustellung innerhalb der Bohrung (Default: 0)
  - **0: Eilgang**
  - **1: Vorschub**
- **AB: An- & Durchbohrlänge** (Default: 0)
- **V: An- & Durchbohrvarianten** (Default: 0)
  - **0: ohne Reduzierung**
  - **1: am Ende der Bohrung**
  - **2: am Anfang der Bohrung**
  - **3: am Anfang u. Ende d. B.**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **CB: Bremse aus (1)**
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **G60: Schutzzone** für den Bohrvorgang deaktivieren
  - **0: aktiv**
  - **1: inaktiv**

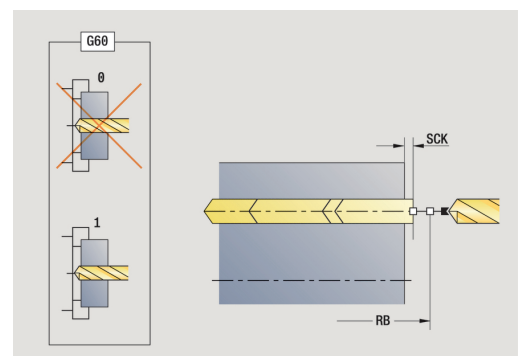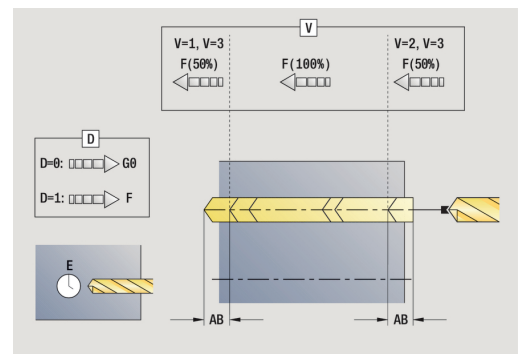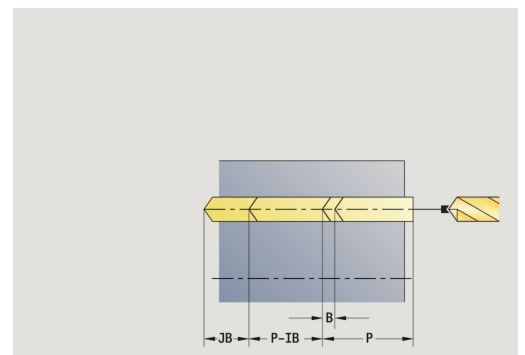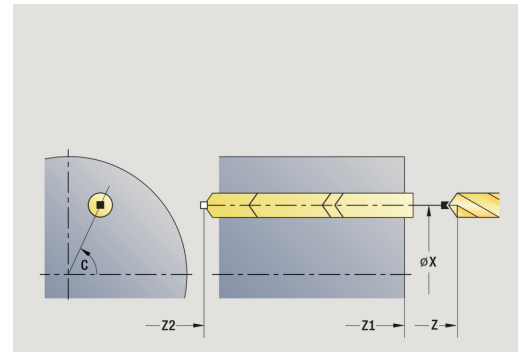

- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Werkzeugtyp-abhängige Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:

- **Bohren** beim Spiralbohrer
- **Vorbohren** beim Wendepplattenbohrer



- Sind **AB** und **V** programmiert, erfolgt eine Vorschubreduzierung um 50 % für das An- oder Durchbohren.
- Anhand des Werkzeugparameters **Wkz angetrieben** entscheidet die Steuerung, ob die programmierte Drehzahl und der Vorschub für die Hauptspindel oder für das angetriebene Werkzeug gilt.

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine**:  
Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung Z1**
- 3 erste Bohrstufe (Bohrtiefe: **P**) – wenn definiert: bohrt mit  
reduziertem Vorschub an
- 4 zieht um **Rückzugslänge B** – oder auf den **Startpunkt Bohrung**  
zurück und positioniert auf Sicherheitsabstand in der Bohrung
- 5 weitere Bohrstufe (Bohrtiefe: letzte Tiefe – **IB** oder **JB**)
- 6 wiederholt 4...5, bis **Endpunkt Bohrung Z2** erreicht ist
- 7 letzte Bohrstufe – abhängig von **An- & Durchbohrvarianten V**:
  - Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit dem programmierten Vorschub bis Position **Z2** –  
**AB**
    - bohrt mit reduziertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung**  
**Z2**
  - keine Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit programmiertem Vorschub bis **Endpunkt**  
**Bohrung Z2**
    - wenn definiert: verweilt die **Verweilzeit E** am Endpunkt  
der Bohrung
- 8 zieht zurück
  - wenn **Z1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung Z1**
  - wenn **Z1** nicht programmiert: auf **Startpunkt Z**
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den  
**Werkzeugwechsellpunkt** an

## Tieflochbohren radial



- ▶ Bohren wählen






- ▶ Tieflochbohren radial wählen

Der Zyklus erstellt in mehreren Stufen eine Bohrung auf der Mantelfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab X)
- **X2: Endpunkt Bohrung**
- **P: 1. Bohrtiefe** (Default: Bohren ohne Unterbrechung)
- **IB: Bohrtiefenreduzierwert** (Default: 0)
- **JB: minimale Bohrtiefe** (Default: 1/10 von P)
- **B: Rückzugslänge** (Default: Rückzug auf **Startpunkt Bohrung**)
- **E: Verweilzeit** zum Freischneiden am Bohrungsende (Default: 0)
- **D: Rückzugsart** – Rückzugsgeschwindigkeit und Zustellung innerhalb der Bohrung (Default: 0)
  - **0: Eilgang**
  - **1: Vorschub**
- **AB: An- & Durchbohrlänge** (Default: 0)
- **V: An- & Durchbohrvarianten** (Default: 0)
  - **0: ohne Reduzierung**
  - **1: am Ende der Bohrung**
  - **2: am Anfang der Bohrung**
  - **3: am Anfang u. Ende d. B.**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **CB: Bremse aus (1)**
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180

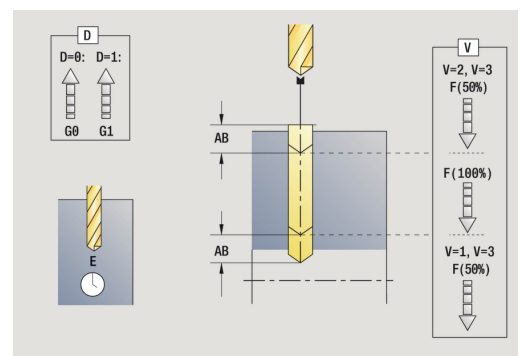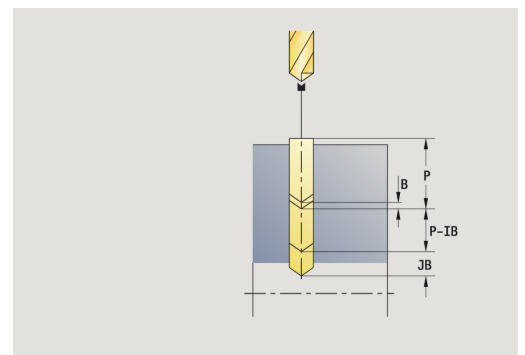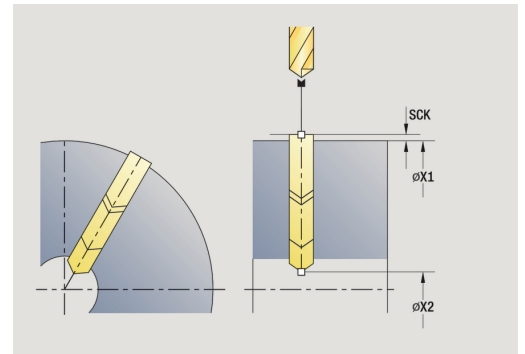

- **BP: Pausendauer** – Zeitspanne für die Unterbrechung der Vorschubbewegung  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **BF: Vorschubdauer** – Zeitintervall bis die nächste Pause ausgeführt wird  
Durch den unterbrochenen (intermittierenden) Vorschub wird der Span gebrochen.
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Werkzeugtyp-abhängige Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:

- **Bohren** beim Spiralbohrer
- **Vorbohren** beim Wendepplattenbohrer



Sind **AB** und **V** programmiert, erfolgt eine Vorschubreduzierung um 50 % für das An- oder Durchbohren.

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine:** Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung X1**
- 3 erste Bohrstufe (Bohrtiefe: **P**) – wenn definiert: bohrt mit reduziertem Vorschub an
- 4 zieht um **Rückzugslänge B** – oder auf den **Startpunkt Bohrung** zurück und positioniert auf Sicherheitsabstand in der Bohrung
- 5 weitere Bohrstufe (Bohrtiefe: letzte Tiefe – **IB** oder **JB**)
- 6 wiederholt 4...5, bis **Endpunkt Bohrung X2** erreicht ist
- 7 letzte Bohrstufe – abhängig von **An- & Durchbohrvarianten V**:
  - Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit dem programmierten Vorschub bis Position **X2** – **AB**
    - bohrt mit reduziertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung X2**
  - keine Durchbohrreduzierung:
    - bohrt mit programmiertem Vorschub bis **Endpunkt Bohrung X2**
    - wenn definiert: verweilt die **Verweilzeit E** am Endpunkt der Bohrung
- 8 zieht zurück
  - wenn **X1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung X1**
  - wenn **X1** nicht programmiert: auf **Startpunkt X**
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an



## Gewindebohren axial



- ▶ Bohren wählen






- ▶ Gewindebohren axial wählen

Der Zyklus schneidet ein Gewinde in die Stirnfläche.

Bedeutung der **Ausziehlänge**: Verwenden Sie diesen Parameter bei Spannzangen mit Längenausgleich. Der Zyklus berechnet auf Basis der Gewindetiefe, der programmierten Steigung und der Ausziehlänge eine neue Nennsteigung. Die Nennsteigung ist etwas kleiner als die Steigung des Gewindebohrers. Bei der Erstellung des Gewindes wird der Bohrer um die Ausziehlänge aus dem Spannfutter herausgezogen. Mit diesem Verfahren erreichen Sie bessere Standzeiten bei Gewindebohrern.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **Z1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab **Z**)
- **Z2: Endpunkt Bohrung**
- **F1: Gewindesteigung** (Default: Vorschub aus der Werkzeugbeschreibung)
- **B: Anlauflänge**, um die programmierte Drehzahl und den Vorschub zu erreichen (Default:  $2 * \text{Gewindesteigung } F1$ )
- **SR: Rückzugsdrehzahl** für schnellen Rückzug (Default: Drehzahl des Gewindebohrers)
- **L: Ausziehlänge** bei Verwendung von Spannzangen mit Längenausgleich (Default: 0)
- **CB: Bremse aus (1)**
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **G60: Schutzzone** für den Bohrvorgang deaktivieren
  - **0: aktiv**
  - **1: inaktiv**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **SP: Spanbruchtiefe**
- **SI: Rückzugsabstand**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

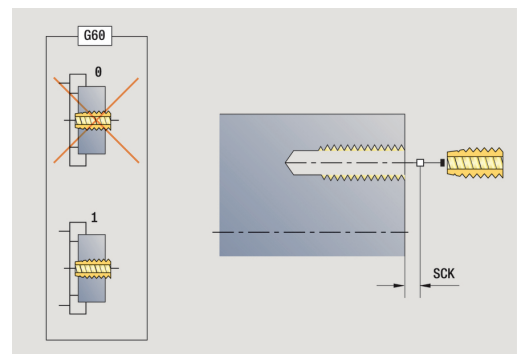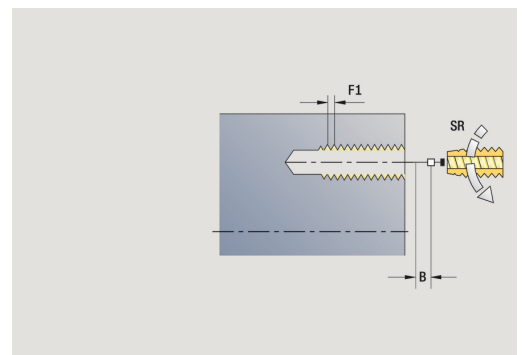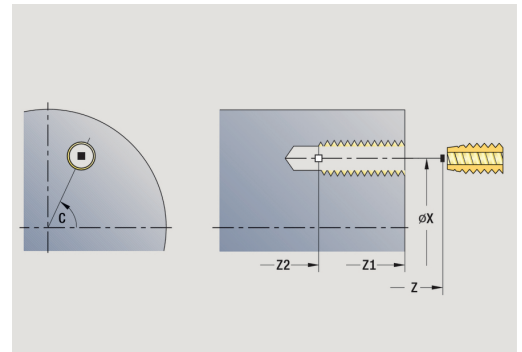

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindebohren**



Anhand des Werkzeugparameters **Wkz angetrieben** entscheidet die Steuerung, ob die programmierte Drehzahl und der Vorschub für die Hauptspindel oder für das angetriebene Werkzeug gilt.

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung Z1**
- 3 schneidet das Gewinde bis **Endpunkt Bohrung Z2**
- 4 zieht mit **Rückzugsdrehzahl SR** zurück
  - wenn **Z1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung Z1**
  - wenn **Z1** nicht programmiert: auf **Startpunkt Z**
- 5 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Gewindebohren radial



▶ **Bohren wählen**





▶ **Gewindebohren radial wählen**

Der Zyklus schneidet ein Gewinde in die Mantelfläche.

Bedeutung der **Ausziehlänge**: Verwenden Sie diesen Parameter bei Spannzangen mit Längenausgleich. Der Zyklus berechnet auf Basis der Gewindetiefe, der programmierten Steigung und der **Ausziehlänge** eine neue Nennsteigung. Die Nennsteigung ist etwas kleiner als die Steigung des Gewindebohrers. Bei der Erstellung des Gewindes wird der Bohrer um die **Ausziehlänge** aus dem Spannfutter herausgezogen. Mit diesem Verfahren erreichen Sie bessere Standzeiten bei Gewindebohrern.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab X)
- **X2: Endpunkt Bohrung**
- **F1: Gewindesteigung** (Default: Vorschub aus der Werkzeugbeschreibung)
- **B: Anlauflänge**, um die programmierte Drehzahl und den Vorschub zu erreichen (Default: 2 \* **Gewindesteigung F1**)
- **SR: Rückzugsdrehzahl** für schnellen Rückzug (Default: Drehzahl des Gewindebohrers)
- **L: Ausziehlänge** bei Verwendung von Spannzangen mit Längenausgleich (Default: 0)
- **CB: Bremse aus (1)**
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **SP: Spanbruchtiefe**
- **SI: Rückzugsabstand**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung

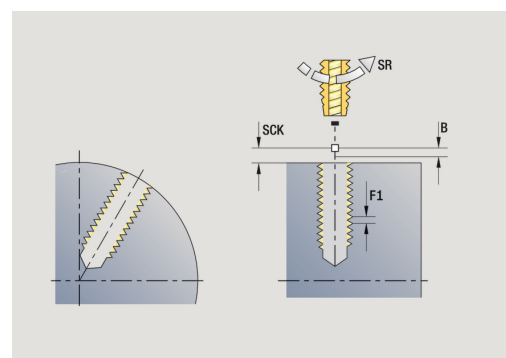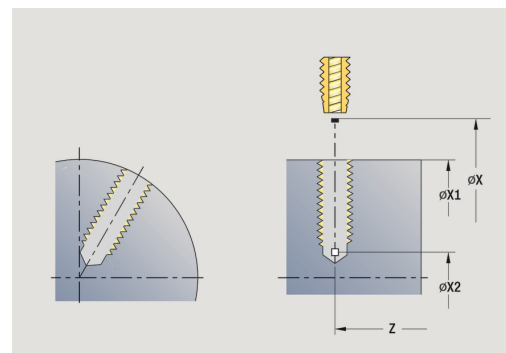

- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Gewindebohren**

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine**:  
Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 wenn definiert: fährt im Eilgang auf **Startpunkt Bohrung X1**
- 3 schneidet das Gewinde bis **Endpunkt Bohrung X2**
- 4 zieht mit **Rückzugsdrehzahl SR** zurück
  - wenn **X1** programmiert: auf **Startpunkt Bohrung X1**
  - wenn **X1** nicht programmiert: auf **Startpunkt X**
- 5 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den  
**Werkzeugwechsellpunkt** an

## Gewindefräsen axial



- ▶ Bohren wählen



- ▶ Gewindefräsen axial wählen



Der Zyklus fräst ein Gewinde in eine bestehende Bohrung.



Verwenden Sie Gewindefräswerkzeuge für diesen Zyklus.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Z1: Startpunkt Bohrung** (Default: Bohrung ab **Z**)
- **Z2: Endpunkt Bohrung**
- **F1: Gewindesteigung** (= Vorschub)
- **J: Gewinderichtung:**
  - **0: Rechtsgewinde**
  - **1: Linksgewinde**
- **I: Gewindedurchmesser**
- **R: Einfahrradius** (Default:  $(I - \text{Fräserdurchmesser})/2$ )
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **V: Fräsmethode**
  - **0: Ein Umlauf** – das Gewinde wird mit einer 360° Schraubenlinie gefräst
  - **1: Durchlauf** – das Gewinde wird mit mehreren Helixbahnen gefräst (einschneidiges Werkzeug)
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

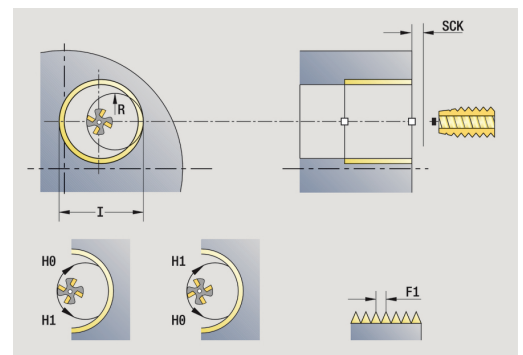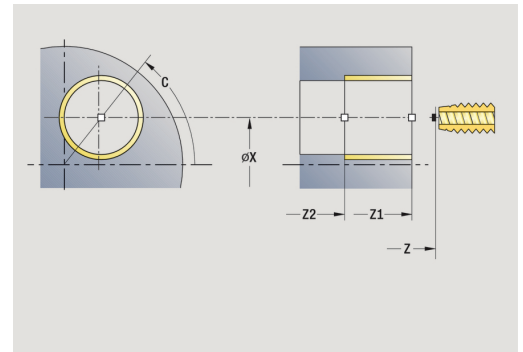

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**

Zyklusausführung:

- 1 positioniert auf **Spindelwinkel C** (In der Betriebsart **Maschine:** Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel)
- 2 positioniert das Werkzeug auf **Endpunkt Bohrung Z2** (Fräsgrund) innerhalb der Bohrung
- 3 fährt im **Einfahrradius R** an
- 4 fräst das Gewinde in einer Drehung von 360° und stellt dabei um die **Gewindesteigung F1** zu
- 5 fährt das Werkzeug frei und zieht auf den **Startpunkt** zurück
- 6 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Beispiele Bohrzyklen

### Zentrisches Bohren und Gewindebohren

Die Bearbeitung wird in zwei Schritten durchgeführt. **Bohren axial** erstellt die Bohrung, **Gewindebohren axial** das Gewinde.

Der Bohrer wird mit Sicherheitsabstand vor dem Werkstück positioniert (**Startpunkt X, Z**). Deshalb wird **Startpunkt Bohrung Z1** nicht programmiert. Für das Anbohren wird in den Parametern **AB** und **V** eine Vorschubreduzierung programmiert.




Die Gewindesteigung ist nicht programmiert. Die Steuerung arbeitet mit der Gewindesteigung des Werkzeugs. Mit der **Rückzugsdrehzahl SR** wird ein schneller Rückzug des Werkzeugs erreicht.

Werkzeugdaten (Bohrer)

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **I** = 8,2 – Bohrdurchmesser
- **B** = 118 – Spitzenwinkel
- **H** = 0 – Werkzeug ist nicht angetrieben

Werkzeugdaten (Gewindebohrer)

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **I** = 10 – Gewindedurchmesser M10
- **F** = 1,5 – Gewindesteigung
- **H** = 0 – Werkzeug ist nicht angetrieben

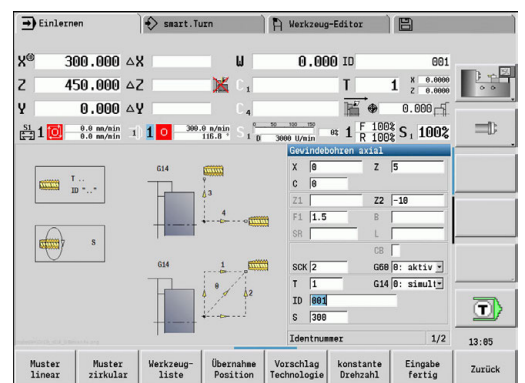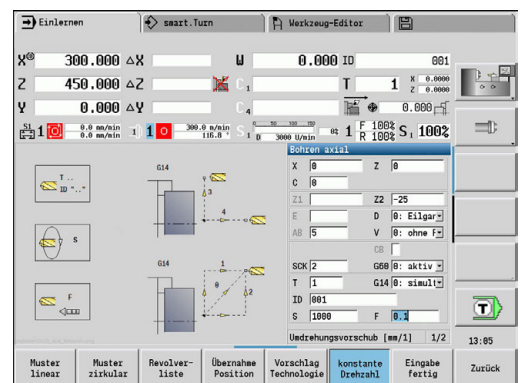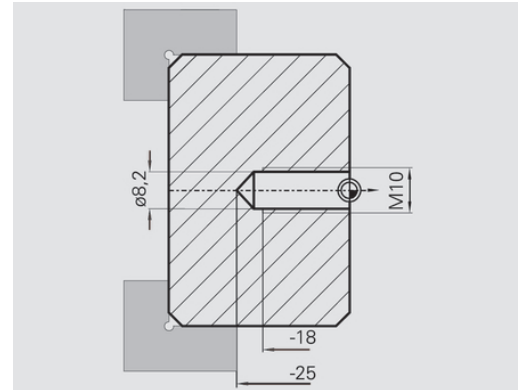

## Tieflochbohren

Das Werkstück wird mit dem Zyklus **Tieflochbohren axial** außerhalb des Zentrums durchbohrt. Voraussetzung für diese Bearbeitung sind eine positionierbare Spindel und angetriebene Werkzeuge.

**1. Bohrtiefe P** und **Bohrtiefenreduzierwert IB** definieren die einzelnen Bohrstufen und die **minimale Bohrtiefe JB** begrenzt die Reduzierung.




Da die **Rückzugslänge B** nicht spezifiziert ist, zieht der Zyklus den Bohrer auf den **Startpunkt** zurück, verweilt kurzzeitig und stellt auf Sicherheitsabstand für die nächste Bohrstufe zu.

Da dieses Beispiel eine Durchgangsbohrung zeigt, wird **Endpunkt Bohrung Z2** so gelegt, dass der Bohrer das Material vollständig durchbohrt.

**AB** und **V** definieren eine Vorschubreduzierung für das An- und Durchbohren.


Werkzeugdaten

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **I** = 12 – Bohrdurchmesser
- **B** = 118 – Spitzenwinkel
- **H** = 1 – Werkzeug ist angetrieben

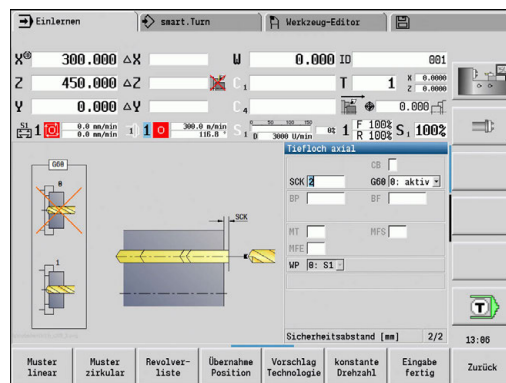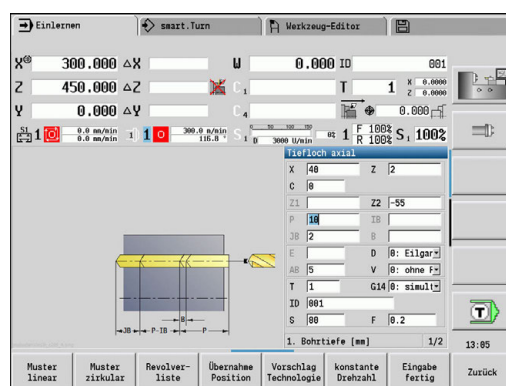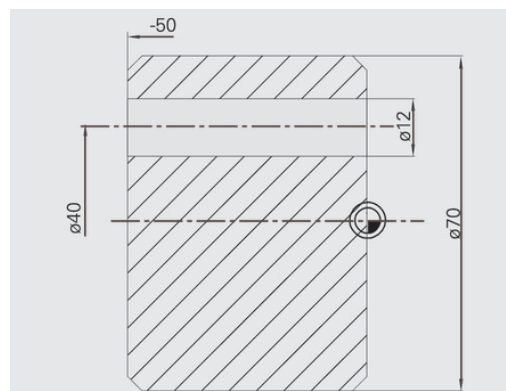



## 5.8 Fräszyklen


Menüpunkt	Bedeutung
	Mit Fräszyklen erstellen Sie axiale und radiale Nuten, Konturen, Taschen, Flächen und Mehrkante.

 

 







Musterbearbeitung:

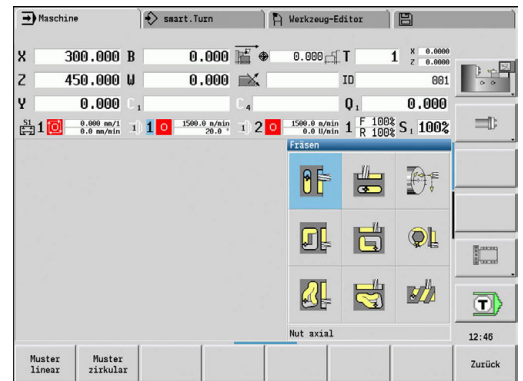**Weitere Informationen:** "Bohr- und Fräsmuster", Seite 400

In der Unterbetriebsart **Einlernen** beinhalten die Zyklen das Ein-/Ausschalten der C-Achse und die Spindelpositionierung.

 In der Betriebsart **Maschine** schalten Sie mit **Eilgang Positionierung** die C-Achse ein und positionieren die Spindel vor dem eigentlichen Fräszyklus. Die Fräszyklen schalten die C-Achse aus.



Menüpunkt	Fräszyklen
	<b>Eilgang Positionierung</b> C-Achse einschalten, Werkzeug und Spindel positionieren
 	<b>Nut axial/Nut radial</b> Fräst einzelne Nut oder Nutmuster
 	<b>Figur-axial/Figur-radial</b> Fräst einzelne Figur
 	<b>ICP-Kontur axial/ICP-Kontur radial</b> Fräst einzelne ICP-Kontur oder Konturmuster
	<b>Stirnfräsen</b> Fräst Flächen oder Mehrkante
	<b>Wendelnut fräsen radial</b> Fräsen radial fräst eine Wendelnut
	<b>Gravieren axial/Gravieren radial</b> Graviert Zeichen und Zeichenfolgen

## Eilgang Positionierung Fräsen



- ▶ **Fräsen** wählen




- ▶ **Eilgang Positionierung** wählen

Der Zyklus schaltet die C-Achse ein, positioniert die Spindel (C-Achse) und das Werkzeug.



- **Eilgang Positionierung** ist nur in der Betriebsart **Maschine** möglich
- Ein nachfolgender manueller Fräszyklus schaltet die C-Achse wieder aus

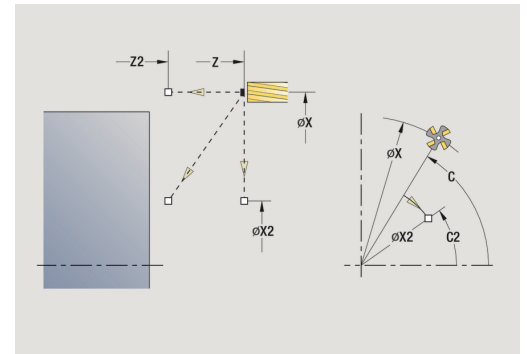

Zyklusparameter:

- **X2, Z2: Zielpunkt**
- **C2: Endwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein
- 2 wechselt das aktuelle Werkzeug ein
- 3 positioniert das Werkzeug im Eilgang simultan auf den **Zielpunkt X2, Z2** und den **Endwinkel C2**

## Nut axial



- **Fräsen** wählen






- **Nut axial** wählen

Der Zyklus erstellt eine Nut auf der Stirnfläche. Die Nutbreite entspricht dem Fräserdurchmesser.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Nutzielpunkt in X** (Durchmessermaß)
- **C1: Winkel Nutzielpunkt** (Default: Spindelwinkel C)
- **L: Nutlänge**
- **A1: Winkel zur X-Achse** (Default: 0°)
- **Z1: Fräsoberkante** (Default: **Startpunkt Z**)
- **Z2: Fräsgrund**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

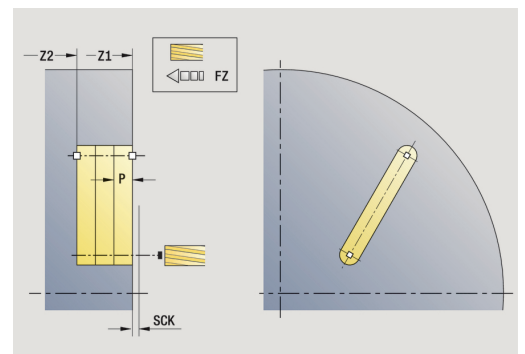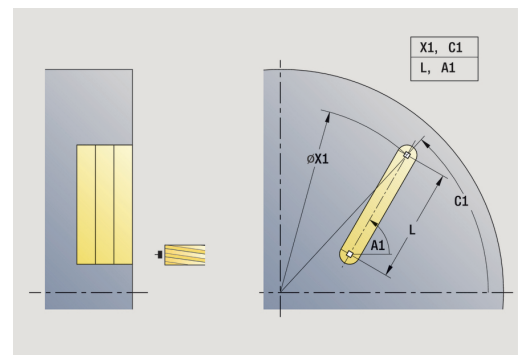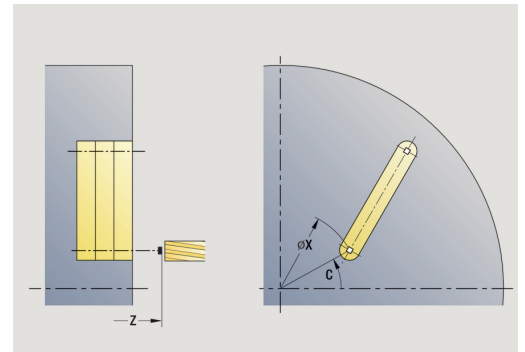

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**

Parameterkombinationen für Position und Lage der Nut:

- **X1, C1**
- **L, A1**

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung
- 3 stellt mit **Zustellvorschub FZ** zu
- 4 fräst bis **Endpunkt Nut**
- 5 stellt mit **Zustellvorschub FZ** zu
- 6 fräst bis **Anfangspunkt Nut**
- 7 wiederholt 3..6, bis die Frästiefe erreicht ist
- 8 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Nut radial



► **Fräsen** wählen





► **Nut radial** wählen

Der Zyklus erstellt eine Nut auf der Mantelfläche. Die Nutbreite entspricht dem Fräserdurchmesser.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **Z1: Nutzielpunkt**
- **C1: Winkel Nutzielpunkt** (Default: Spindelwinkel C)
- **L: Nutlänge**
- **A1: Winkel zur Z-Achse** (Default: 0°)
- **X1: Fräsoberkante** (Durchmessermaß; Default: **Startpunkt X**)
- **X2: Fräsgrund**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

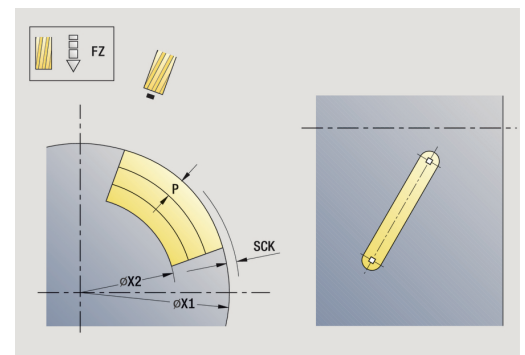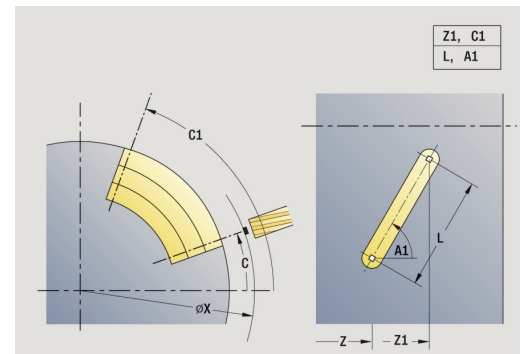

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**

Parameterkombinationen für Position und Lage der Nut:

- **X1, C1**
- **L, A1**

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung
- 3 stellt mit **Zustellvorschub FZ** zu
- 4 fräst bis **Endpunkt Nut**
- 5 stellt mit **Zustellvorschub FZ** zu
- 6 fräst bis **Anfangspunkt Nut**
- 7 wiederholt 3..6, bis die Frästiefe erreicht ist
- 8 positioniert auf **Startpunkt X** und schaltet die C-Achse aus
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Figur axial



► **Fräsen** wählen







► **Figur axial** wählen

Abhängig von den Parametern fräst der Zyklus eine der folgenden Konturen oder schruppt/schlichtet eine Tasche auf der Stirnfläche:


- Rechteck (**Q** = 4, **L** <> **B**)
- Quadrat (**Q** = 4, **L** = **B**)
- Kreis (**Q** = 0, **RE** > 0, **L** und **B**: keine Eingabe)
- Dreieck oder Vieleck (**Q** = 3 oder **Q** > 4, **L** <> 0)

Zyklusparameter:

- **X, Z**: **Startpunkt**
- **C**: **Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **X1**: **Durchmess. Figurmittelp.**
- **C1**: **Winkel Figurmittelpunkt** (Default: **Spindelwinkel C**)
- **Q**: **Anzahl Kanten** (Default: 0)
  - **Q** = 0: Kreis
  - **Q** = 4: Rechteck, Quadrat
  - **Q** = 3: Dreieck
  - **Q** > 4: Vieleck
- **L**: **Kantenlänge**
  - Rechteck: Rechtecklänge
  - Quadrat, Vieleck: Kantenlänge
  - Vieleck: **L** < 0 Innenkreisdurchmesser
  - Kreis: keine Eingabe
- **B**: **Rechteckbreite**
  - Rechteck: Rechteckbreite
  - Quadrat: **L** = **B**
  - Vieleck, Kreis: keine Eingabe
- **RE**: **Verrundungsradius** (Default: 0)
  - Rechteck, Quadrat, Vieleck: Verrundungsradius
  - Kreis: Radius des Kreises
- **A**: **Winkel zur X-Achse** (Default: 0°)
  - Rechteck, Quadrat, Vieleck: Lage der Figur
  - Kreis: keine Eingabe
- **Z1**: **Fräsoberkante** (Default: **Startpunkt Z**)
- **P2**: **Frästiefe**
- **T**: **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer

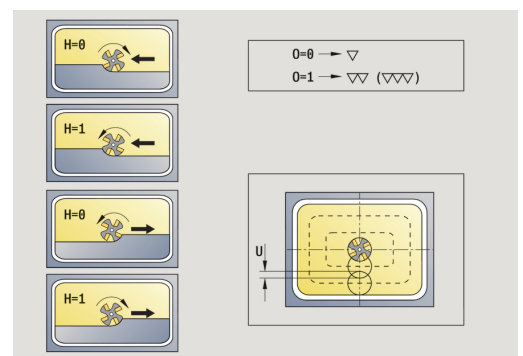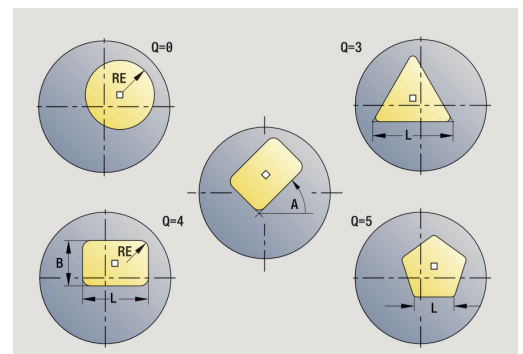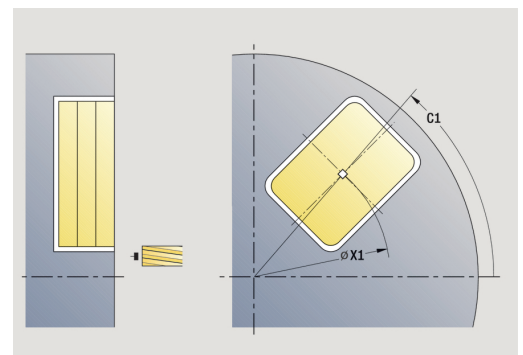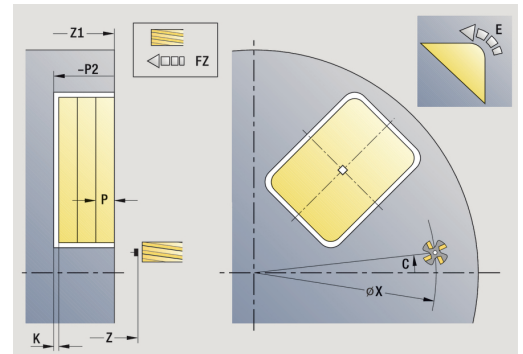

- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **I: Aufmaß konturparallel**
- **K: Aufmaß in Zustellrichtung**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **E: Reduzierter Vorschub** für zirkulare Elemente (Default: aktiver Vorschub)
- **O: Schruppen/Schichten** – nur beim Taschenfräsen
  - **0: Schruppen**
  - **1: Schichten**
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **U: Überlappungsfaktor** – legt die Überlappung der Fräsbahnen fest (Default: 0,5) (Bereich: 0 – 0,99)  
Überlappung =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$ 
  - **U = 0** oder keine Eingabe: Konturfräsen
  - **U > 0:** Taschenfräsen – minimale Überlappung der Fräsbahnen =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$
- **JK: Konturfräsen** – Eingabe wird nur bei Konturfräsen ausgewertet
  - **0: auf der Kontur**
  - **1: innerhalb der Kontur**
  - **2: außerhalb der Kontur**
- **JT: Taschenfräsen** – Eingabe wird nur bei Taschenfräsen ausgewertet
  - **0: von innen nach außen**
  - **1: von außen nach innen**
- **R: Einfahrradius** (Default: 0)
  - **R = 0:** Konturelement wird direkt angefahren; Zustellung auf Anfahrpunkt oberhalb der Fräsebene – danach senkrechte Tiefenzustellung
  - **R > 0:** Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Innenecken: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Außenecken: Länge lineares Ein-/ Ausfahrelement; Konturelement wird tangential an-/ abgefahren

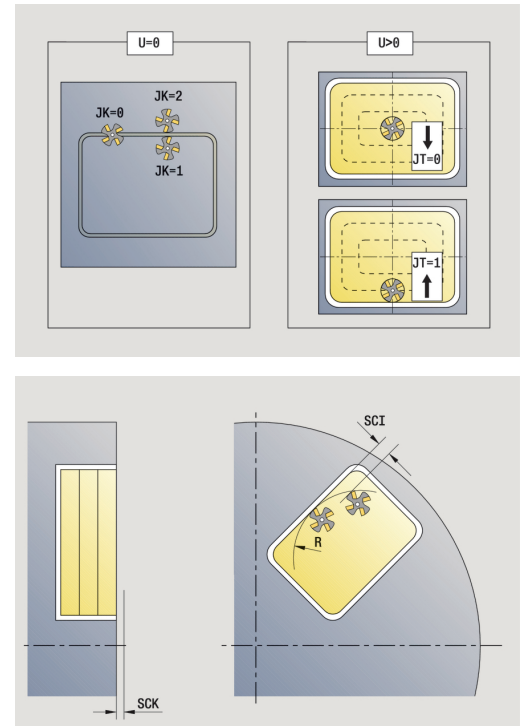



- **RB: Rückzugsebene**
- **SCI: Sicherheitsabstand** in der Bearbeitungsebene
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**



Hinweise zu Parametern und Funktionen:

- **Kontur- oder Taschenfräsen:** Wird definiert mit **Überlappungsfaktor U**
- **Fräsrichtung:** Wird beeinflusst von **Fräslaufrichtung H** und der Drehrichtung des Fräasers  
**Weitere Informationen:** "Fräslaufrichtung beim Konturfräsen", Seite 390
- **Fräserradiuskompensation:** wird durchgeführt (außer bei Konturfräsen mit **J=0**)
- **An- und Abfahren:** Bei geschlossenen Konturen ist der Startpunkt des ersten Elements (bei Rechtecken das längere Element) die An- und Abfahrposition. Ob direkt angefahren wird oder in einem Bogen, beeinflussen Sie mit **Einfahrradius R**
- **Konturfräsen JK** definiert, ob der Fräser auf der Kontur (Fräsermittelpunkt auf der Kontur) oder auf der Innen-/ Außenseite der Kontur arbeiten soll
- **Taschenfräsen – Schruppen (O=0):** Legen Sie mit **JT** fest, ob die Tasche von innen nach außen oder umgekehrt gefräst werden soll
- **Taschenfräsen – Schlichten (O=1):** Zuerst wird der Taschenrand, anschließend der Taschenboden gefräst. Legen Sie mit **JT** fest, ob der Taschenboden von innen nach außen oder umgekehrt geschlichtet werden soll

Zyklusausführung:

**Alle Varianten:**

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung (Fräsebenenzustellungen, Frästiefenzustellungen)

**Konturfräsen:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 fräst eine Ebene
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schruppen:**

- 3 fährt auf **Sicherheitsabstand** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 bearbeitet eine Fräsebene – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schlichten:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 schlichtet den Taschenrand – Ebene für Ebene
- 5 schlichtet den Taschenboden – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 6 schlichtet mit programmiertem Vorschub die Tasche

**Alle Varianten:**

- 7 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### Figur radial



► **Fräsen** wählen







► **Figur radial** wählen

Abhängig von den Parametern fräst der Zyklus eine der folgenden Konturen oder schruppt/schlichtet eine Tasche auf der Mantelfläche:


- Rechteck (**Q=4, L<>B**)
- Quadrat (**Q=4, L=B**)
- Kreis (**Q=0, RE>0, L** und **B**: keine Eingabe)
- Dreieck oder Vieleck (**Q=3** oder **Q>4, L<>0**)

Zyklusparameter:

- **X, Z**: **Startpunkt**
- **C**: **Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Z1**: **Figurmittelpunkt**
- **C1**: **Winkel Figurmittelpunkt** (Default: **Spindelwinkel C**)
- **Q**: **Anzahl Kanten** (Default: 0)
  - **Q = 0**: Kreis
  - **Q = 4**: Rechteck, Quadrat
  - **Q = 3**: Dreieck
  - **Q > 4**: Vieleck
- **L**: **Kantenlänge**
  - Rechteck: Rechtecklänge
  - Quadrat, Vieleck: Kantenlänge
  - Vieleck: **L < 0** Innenkreisdurchmesser
  - Kreis: keine Eingabe
- **B**: **Rechteckbreite**
  - Rechteck: Rechteckbreite
  - Quadrat: **L = B**
  - Vieleck, Kreis: keine Eingabe
- **RE**: **Verrundungsradius** (Default: 0)
  - Rechteck, Quadrat, Vieleck: Verrundungsradius
  - Kreis: Radius des Kreises
- **A**: **Winkel zur Z-Achse** (Default: 0°)
  - Rechteck, Quadrat, Vieleck: Lage der Figur
  - Kreis: keine Eingabe
- **X1**: **Fräsoberkante** (Durchmessermaß; Default: **Startpunkt X**)
- **P2**: **Frästiefe**
- **T**: **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID**: **Identnummer**
- **S**: **Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F**: **Umdrehungsvorschub**
- **I**: **Aufmaß in Zustellrichtung**
- **K**: **Aufmaß konturparallel**
- **P**: **Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)

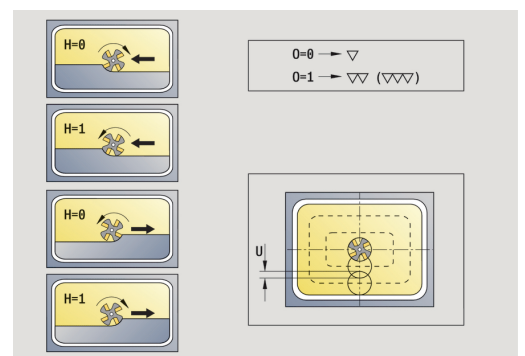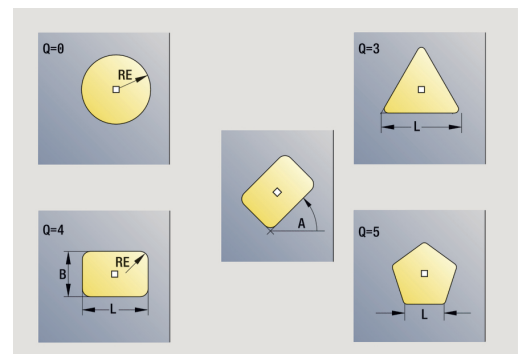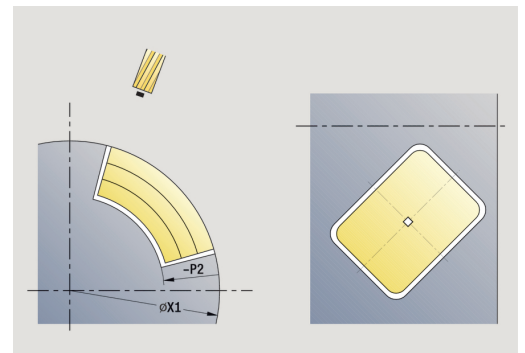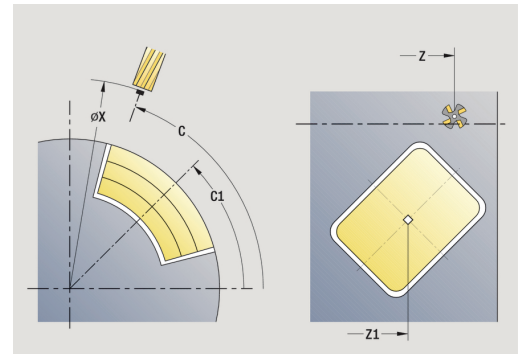

- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **E: Reduzierter Vorschub** für zirkulare Elemente (Default: aktiver Vorschub)
- **O: Schruppen/Schlichten** – nur beim Taschenfräsen
  - **0: Schruppen**
  - **1: Schlichten**
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **U: Überlappungsfaktor** – legt die Überlappung der Fräsbahnen fest (Default: 0,5) (Bereich: 0 – 0,99)  
Überlappung =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$ 
  - $U = 0$  oder keine Eingabe: Konturfräsen
  - $U > 0$ : Taschenfräsen – minimale Überlappung der Fräsbahnen =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$
- **JK: Konturfräsen** – Eingabe wird nur bei Konturfräsen ausgewertet
  - **0: auf der Kontur**
  - **1: innerhalb der Kontur**
  - **2: außerhalb der Kontur**
- **JT: Taschenfräsen** – Eingabe wird nur bei Taschenfräsen ausgewertet
  - **0: von innen nach außen**
  - **1: von außen nach innen**
- **R: Einfahrradius** (Default: 0)
  - $R = 0$ : Konturelement wird direkt angefahren; Zustellung auf Anfahrpunkt oberhalb der Fräsebene – danach senkrechte Tiefenzustellung
  - $R > 0$ : Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - $R < 0$  bei Innenecken: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - $R < 0$  bei Außenecken: Länge lineares Ein-/ Ausfahrelement; Konturelement wird tangential an-/ abgefahren
- **RB: Rückzugsebene**
- **SCI: Sicherheitsabstand** in der Bearbeitungsebene
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf T ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)

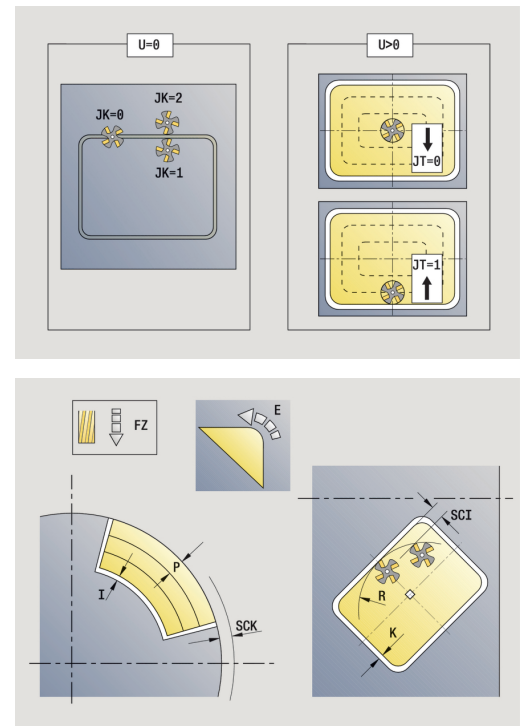

- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**



Hinweise zu Parametern und Funktionen:

- **Kontur- oder Taschenfräsen:** Wird definiert mit **Überlappungsfaktor U**
- **Fräsrichtung:** Wird beeinflusst von **Fräslaufrichtung H** und der Drehrichtung des Fräasers  
**Weitere Informationen:** "Fräslaufrichtung beim Konturfräsen", Seite 390
- **Fräserradiuskompensation:** wird durchgeführt (außer bei Konturfräsen mit **J=0**)
- **An- und Abfahren:** Bei geschlossenen Konturen ist der Startpunkt des ersten Elements (bei Rechtecken das längere Element) die An- und Abfahrposition. Ob direkt angefahren wird oder in einem Bogen, beeinflussen Sie mit **Einfahrradius R**
- **Konturfräsen JK** definiert, ob der Fräser auf der Kontur (Fräsermittelpunkt auf der Kontur) oder auf der Innen-/ Außenseite der Kontur arbeiten soll
- **Taschenfräsen – Schruppen (O=0):** Legen Sie mit **JT** fest, ob die Tasche von innen nach außen oder umgekehrt gefräst werden soll
- **Taschenfräsen – Schlichten (O=1):** Zuerst wird der Taschenrand, anschließend der Taschenboden gefräst. Legen Sie mit **JT** fest, ob der Taschenboden von innen nach außen oder umgekehrt geschlichtet werden soll

Zyklusausführung:

**Alle Varianten:**

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung (Fräsebenenzustellungen, Frästiefenzustellungen)

**Konturfräsen:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 fräst eine Ebene
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schruppen:**

- 3 fährt auf **Sicherheitsabstand** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 bearbeitet eine Fräsebene – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schlichten:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 schlichtet den Taschenrand – Ebene für Ebene
- 5 schlichtet den Taschenboden – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 6 schlichtet mit programmiertem Vorschub die Tasche

**Alle Varianten:**

- 7 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### ICP-Kontur axial



► **Fräsen** wählen







► **ICP-Kontur axial** wählen

Abhängig von den Parametern fräst der Zyklus eine der folgenden Konturen oder schruppt/schlichtet eine Tasche auf der Stirnfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **Z1: Fräsoberkante** (Default: **Startpunkt Z**)
- **P2: Frästiefe**
- **I: Aufmaß konturparallel**
- **K: Aufmaß in Zustellrichtung**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **E: Reduzierter Vorschub** für zirkulare Elemente (Default: aktiver Vorschub)
- **FK: ICP Konturnummer**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **O: Schruppen/Schlichten** – nur beim Taschenfräsen
  - **0: Schruppen**
  - **1: Schlichten**
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **U: Überlappungsfaktor** – legt die Überlappung der Fräsbahnen fest (Default: 0,5) (Bereich: 0 – 0,99)  
 Überlappung =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$ 
  - $U = 0$  oder keine Eingabe: Konturfräsen
  - $U > 0$ : Taschenfräsen – minimale Überlappung der Fräsbahnen =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$
- **JK: Konturfräsen** – Eingabe wird nur bei Konturfräsen ausgewertet
  - **0: auf der Kontur**
  - **1: innerhalb der Kontur**
  - **2: außerhalb der Kontur**
- **JT: Taschenfräsen** – Eingabe wird nur bei Taschenfräsen ausgewertet
  - **0: von innen nach außen**
  - **1: von außen nach innen**

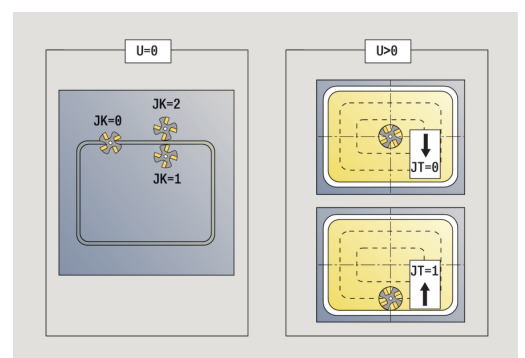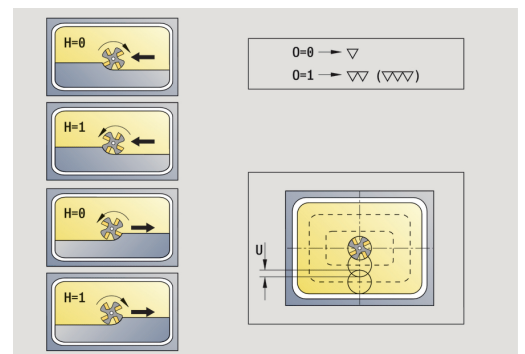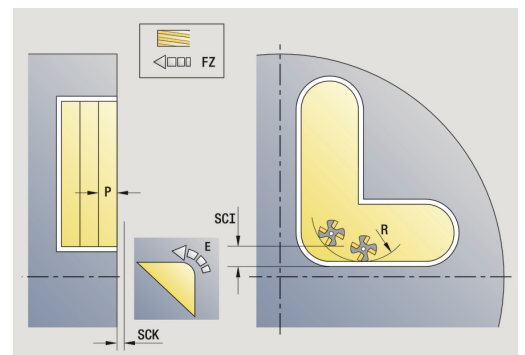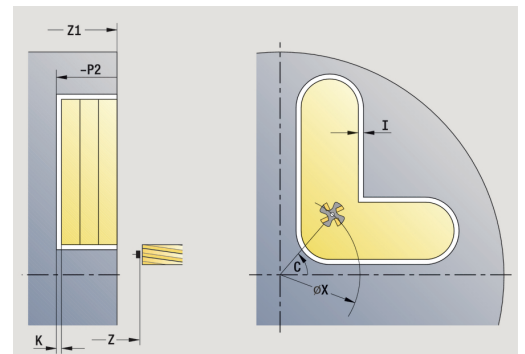

- **R: Einfahrradius** (Default: 0)
  - **R = 0**: Konturelement wird direkt angefahren; Zustellung auf Anfahrpunkt oberhalb der Fräsebene – danach senkrechte Tiefenzustellung
  - **R > 0**: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Innenecken: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Außenecken: Länge lineares Ein-/ Ausfahrelement; Konturelement wird tangential an-/ abgefahren
- **RB: Rückzugsebene**
- **SCI: Sicherheitsabstand** in der Bearbeitungsebene
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **BG: Fasenbreite** zum Entgraten
- **JG: Vorbearbeitungsdurchm.**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**





Hinweise zu Parametern und Funktionen:

- **Kontur- oder Taschenfräsen:** Wird definiert mit **Überlappungsfaktor U**
- **Fräsrichtung:** Wird beeinflusst von **Fräslaufrichtung H** und der Drehrichtung des Fräasers  
**Weitere Informationen:** "Fräslaufrichtung beim Konturfräsen", Seite 390
- **Fräserradiuskompensation:** wird durchgeführt (außer bei Konturfräsen mit **J=0**)
- **An- und Abfahren:** Bei geschlossenen Konturen ist der Startpunkt des ersten Elements (bei Rechtecken das längere Element) die An- und Abfahrposition. Ob direkt angefahren wird oder in einem Bogen, beeinflussen Sie mit **Einfahrradius R**
- **Konturfräsen JK** definiert, ob der Fräser auf der Kontur (Fräsermittelpunkt auf der Kontur) oder auf der Innen-/ Außenseite der Kontur arbeiten soll
- **Taschenfräsen – Schruppen (O=0):** Legen Sie mit **JT** fest, ob die Tasche von innen nach außen oder umgekehrt gefräst werden soll
- **Taschenfräsen – Schlichten (O=1):** Zuerst wird der Taschenrand, anschließend der Taschenboden gefräst. Legen Sie mit **JT** fest, ob der Taschenboden von innen nach außen oder umgekehrt geschlichtet werden soll

Zyklusausführung:

**Alle Varianten:**

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung (Fräsebenenzustellungen, Frästiefenzustellungen)

**Konturfräsen:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 fräst eine Ebene
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schruppen:**

- 3 fährt auf **Sicherheitsabstand** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 bearbeitet eine Fräsebene – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schlichten:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 schlichtet den Taschenrand – Ebene für Ebene
- 5 schlichtet den Taschenboden – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 6 schlichtet mit programmiertem Vorschub die Tasche

**Alle Varianten:**

- 7 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

### ICP-Kontur radial



► **Fräsen** wählen







► **ICP-Kontur radial** wählen

Abhängig von den Parametern fräst der Zyklus eine der folgenden Konturen oder schruppt/schlichtet eine Tasche auf der Mantelfläche.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Fräsoberkante** (Durchmessermaß; Default: **Startpunkt X**)
- **P2: Frästiefe**
- **I: Aufmaß in Zustellrichtung**
- **K: Aufmaß konturparallel**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **E: Reduzierter Vorschub** für zirkulare Elemente (Default: aktiver Vorschub)
- **FK: ICP Konturnummer**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **O: Schruppen/Schlichten** – nur beim Taschenfräsen
  - **0: Schruppen**
  - **1: Schlichten**
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **U: Überlappungsfaktor** – legt die Überlappung der Fräsbahnen fest (Default: 0,5) (Bereich: 0 – 0,99)  
 Überlappung =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$ 
  - $U = 0$  oder keine Eingabe: Konturfräsen
  - $U > 0$ : Taschenfräsen – minimale Überlappung der Fräsbahnen =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$
- **JK: Konturfräsen** – Eingabe wird nur bei Konturfräsen ausgewertet
  - **0: auf der Kontur**
  - **1: innerhalb der Kontur**
  - **2: außerhalb der Kontur**
- **JT: Taschenfräsen** – Eingabe wird nur bei Taschenfräsen ausgewertet
  - **0: von innen nach außen**
  - **1: von außen nach innen**

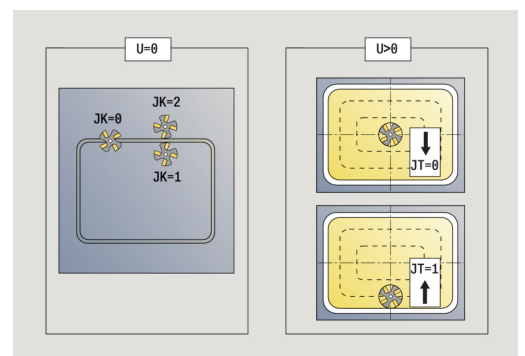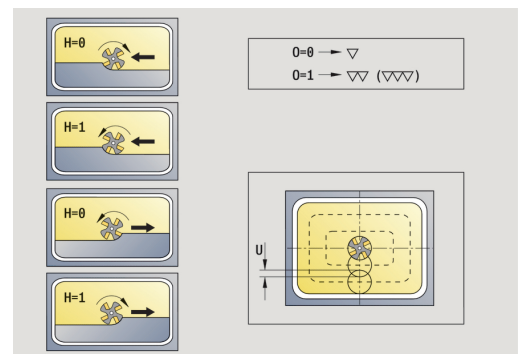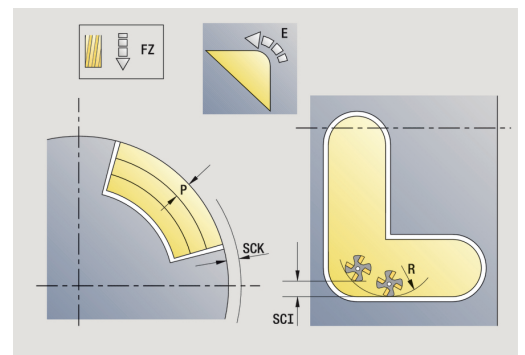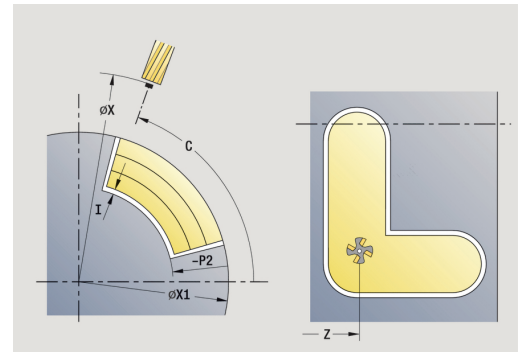

- **R: Einfahrradius** (Default: 0)
  - **R = 0**: Konturelement wird direkt angefahren; Zustellung auf Anfahrpunkt oberhalb der Fräsebene – danach senkrechte Tiefenzustellung
  - **R > 0**: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Innenecken: Fräser fährt Ein-/Ausfahrbogen, der tangential an das Konturelement anschließt
  - **R < 0** bei Außenecken: Länge lineares Ein-/ Ausfahrelement; Konturelement wird tangential an-/ abgefahren
- **RB: Rückzugsebene**
- **SCI: Sicherheitsabstand** in der Bearbeitungsebene
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **BG: Fasenbreite** zum Entgraten
- **JG: Vorbearbeitungsdurchm.**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**



Hinweise zu Parametern und Funktionen:

- **Kontur- oder Taschenfräsen:** Wird definiert mit **Überlappungsfaktor U**
- **Fräsrichtung:** Wird beeinflusst von **Fräslaufrichtung H** und der Drehrichtung des Fräasers  
**Weitere Informationen:** "Fräslaufrichtung beim Konturfräsen", Seite 390
- **Fräserradiuskompensation:** wird durchgeführt (außer bei Konturfräsen mit **J=0**)
- **An- und Abfahren:** Bei geschlossenen Konturen ist der Startpunkt des ersten Elements (bei Rechtecken das längere Element) die An- und Abfahrposition. Ob direkt angefahren wird oder in einem Bogen, beeinflussen Sie mit **Einfahrradius R**
- **Konturfräsen JK** definiert, ob der Fräser auf der Kontur (Fräsermittelpunkt auf der Kontur) oder auf der Innen-/ Außenseite der Kontur arbeiten soll
- **Taschenfräsen – Schruppen (O=0):** Legen Sie mit **JT** fest, ob die Tasche von innen nach außen oder umgekehrt gefräst werden soll
- **Taschenfräsen – Schlichten (O=1):** Zuerst wird der Taschenrand, anschließend der Taschenboden gefräst. Legen Sie mit **JT** fest, ob der Taschenboden von innen nach außen oder umgekehrt geschlichtet werden soll

Zyklusausführung:

**Alle Varianten:**

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung (Fräsebenenzustellungen, Frästiefenzustellungen)

**Konturfräsen:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 fräst eine Ebene
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schruppen:**

- 3 fährt auf **Sicherheitsabstand** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 bearbeitet eine Fräsebene – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Taschenfräsen – Schlichten:**

- 3 fährt abhängig vom **Einfahrradius R** an und stellt für die erste Fräsebene zu
- 4 schlichtet den Taschenrand – Ebene für Ebene
- 5 schlichtet den Taschenboden – abhängig von **Taschenfräsen JT** von innen nach außen oder von außen nach innen
- 6 schlichtet mit programmiertem Vorschub die Tasche

**Alle Varianten:**

- 7 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Stirnfräsen



► **Fräsen** wählen







► **Stirnfräsen** wählen

Abhängig von den Parametern fräst der Zyklus auf der Stirnfläche:



- ein oder zwei Flächen (**Q** = 1 oder **Q** = 2, **B** > 0)
- Rechteck (**Q** = 4, **L** <> **B**)
- Quadrat (**Q** = 4, **L** = **B**)
- Dreieck oder Vieleck (**Q** = 3 oder **Q** > 4, **L** <> 0)
- Kreis (**Q** = 0, **RE** > 0, **L** und **B**: keine Eingabe)

Zyklusparameter:

- **X, Z**: **Startpunkt**
- **C**: **Spindelwinkel** – C-Achsenposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **X1**: **Durchmess. Figurmittelp.**
- **C1**: **Winkel Figurmittelpunkt** (Default: **Spindelwinkel C**)
- **Z1**: **Fräsoberkante** (Default: **Startpunkt Z**)
- **Z2**: **Fräsgrund**
- **Q**: **Anzahl Kanten**
  - **Q** = 0: Kreis
  - **Q** = 1: eine Fläche
  - **Q** = 2: zwei um 180° versetzte Flächen
  - **Q** = 3: Dreieck
  - **Q** = 4: Rechteck, Quadrat
  - **Q** > 4: Vieleck
- **L**: **Kantenlänge**
  - Rechteck: Rechtecklänge
  - Quadrat, Vieleck: Kantenlänge
  - Vieleck: **L** < 0 Innenkreisdurchmesser
  - Kreis: keine Eingabe
- **B**: **Breite/Schlüsselweite**
  - bei **Q** = 1, **Q** = 2: Restdicke (Material, das stehen bleibt)
  - Rechteck: Rechteckbreite
  - Quadrat, Vieleck (**Q** >= 4): Schlüsselweite (nur bei gerader Anzahl Flächen verwenden; alternativ zu **L** programmieren)
  - Kreis: keine Eingabe
- **RE**: **Verrundungsradius** (Default: 0)
  - Vieleck (**Q** > 2): Verrundungsradius
  - Kreis (**Q** = 0): Radius des Kreises
- **A**: **Winkel zur X-Achse** (Default: 0°)
  - Vieleck (**Q** > 2): Lage der Figur
  - Kreis: keine Eingabe
- **T**: **Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer

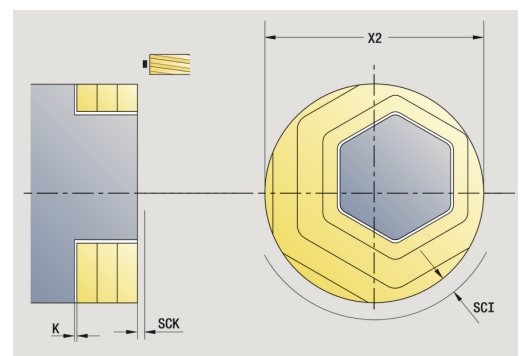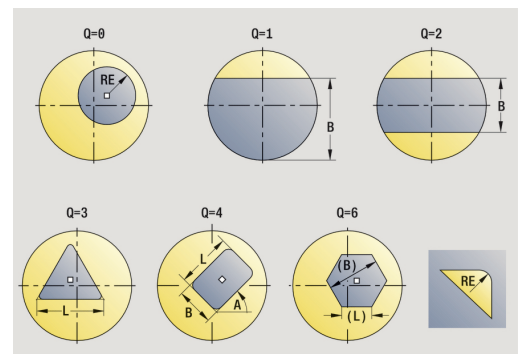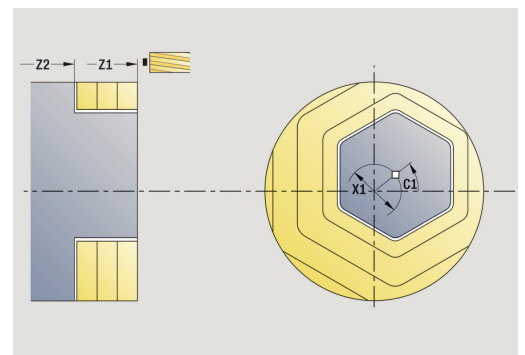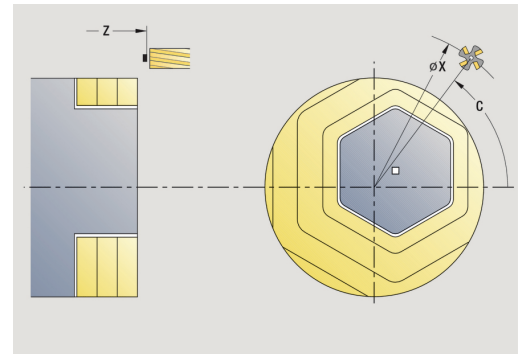

- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **I: Aufmaß konturparallel**
- **K: Aufmaß in Zustellrichtung**
- **X2: Begrenzungsdurchmesser**
- **P: Zustelltiefe** (Default: gesamte Tiefe in einer Zustellung)
- **FZ: Zustellvorschub** (Default: aktiver Vorschub)
- **E: Reduzierter Vorschub** für zirkulare Elemente (Default: aktiver Vorschub)
- **U: Überlappungsfaktor** – legt die Überlappung der Fräsbahnen fest (Default: 0,5) (Bereich: 0 – 0,99)  
Überlappung =  $U \cdot \text{Fräserdurchmesser}$
- **O: Schruppen/Schichten**
  - **0: Schruppen**
  - **1: Schichten**
- **H: Fräslaufrichtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **J: Fräsrichtung**
- **SCI: Sicherheitsabstand** in der Bearbeitungsebene
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)

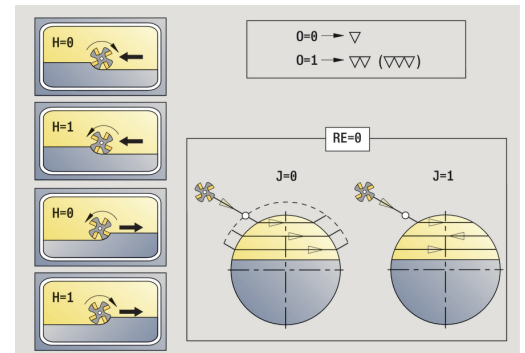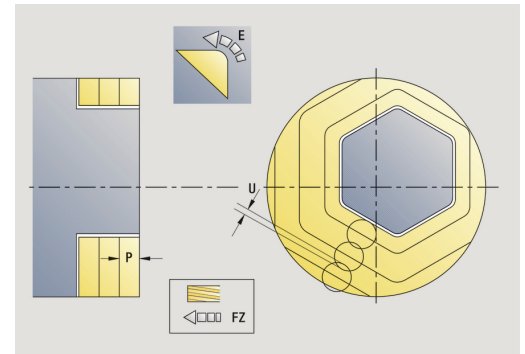

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**



Zyklusausführung:

**Alle Varianten:**

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die Schnittaufteilung (Fräsebenenzustellungen, Frästiefenzustellungen)
- 3 fährt auf **Sicherheitsabstand** an und stellt für die erste Fräsebene zu

**Schruppen:**

- 4 bearbeitet eine Fräsebene – unter Berücksichtigung von **Fräsrichtung J** uni- oder bidirektional
- 5 stellt für die nächste Fräsebene zu
- 6 wiederholt 4..5, bis die Frästiefe erreicht ist

**Schlichten:**

- 4 schlichtet den Inselrand – Ebene für Ebene
- 5 schlichtet den Boden von außen nach innen

**Alle Varianten:**

- 7 positioniert auf **Startpunkt Z** und schaltet die C-Achse aus
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Wendelnut fräsen radial



- ▶ **Fräsen** wählen





- ▶ **Wendelnut fräsen radial** wählen

Der Zyklus fräst eine Wendelnut von **Startpunkt Gewinde** bis **Endpunkt Gewinde**. Der **Anfangswinkel** definiert die Anfangsposition der Nut. Die Nutbreite entspricht dem Fräserdurchmesser.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition
- **X1: Gewindedurchmesser**
- **C1: Anfangswinkel**
- **Z1: Startpunkt Gewinde**
- **Z2: Endpunkt Gewinde**
- **F1: Gewindesteigung**
  - **F1** positiv: Rechtsgewinde
  - **F1** negativ: Linksgewinde
- **U: Gewindetiefe**
- **I: maximale Zustellung** – die Zustellungen werden nach folgender Formel bis auf  $\geq 0,5$  mm reduziert, danach erfolgt jede Zustellung mit 0,5 mm
  - Zustellung 1: **I**
  - Zustellung n:  $I * (1 - (n - 1) * E)$
- **E: Schnitttiefenreduzierung**
- **P: Anlauflänge** – Rampe am Nutanfang
- **K: Auslauflänge** – Rampe am Nutende
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **D: Gangzahl**
- **SCK: Sicherheitsabstand** in Zustellrichtung  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird

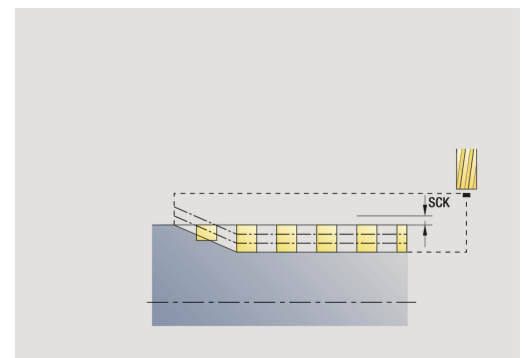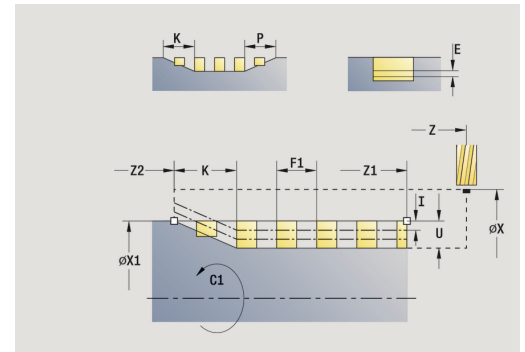

- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)


















Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff:  
**Fräsen**

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C** (nur in der Unterbetriebsart **Einlernen**)
- 2 errechnet die aktuelle Zustellung
- 3 positioniert für den Fräsdurchlauf
- 4 fräst mit programmiertem Vorschub bis zum **Endpunkt Gewinde Z2** – unter Berücksichtigung der Rampen am Anfang und am Ende der Nut
- 5 fährt achsparallel zurück und positioniert für den nächsten Fräsdurchlauf
- 6 wiederholt 4..5, bis die Nuttiefe erreicht ist
- 7 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Fräslaufrichtung beim Konturfräsen

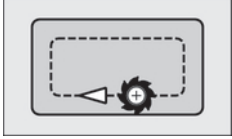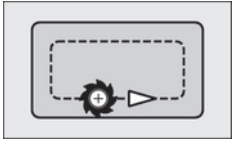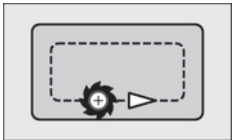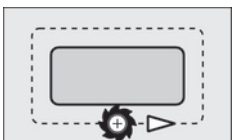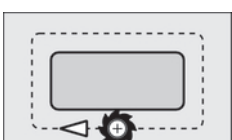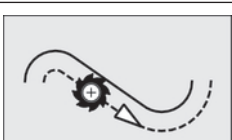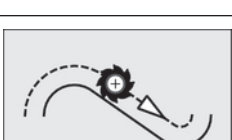Zyklustyp	Fräslaufrichtung	WZ-Drehrichtung	FRK	Ausführung
innen ( <b>JK=1</b> )	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	Mx03	rechts	
innen	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	Mx04	links	
innen	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	Mx03	links	
innen	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	Mx04	rechts	
außen ( <b>JK=2</b> )	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	Mx03	rechts	
außen	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	Mx04	links	
außen	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	Mx03	links	
außen	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	Mx04	rechts	
rechts ( <b>JK=2</b> )	Bei offenen Konturen ohne Funktion. Bearbeitung in Konturdefinitionsrichtung	ohne Wirkung	rechts	
links ( <b>JK=1</b> )	Bei offenen Konturen ohne Funktion. Bearbeitung in Konturdefinitionsrichtung	ohne Wirkung	links	

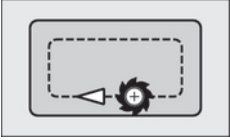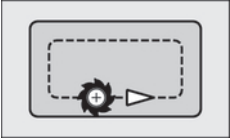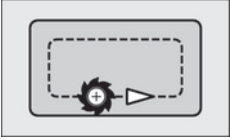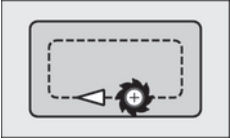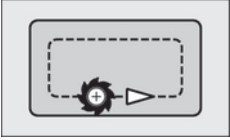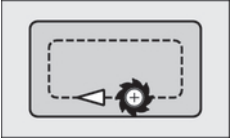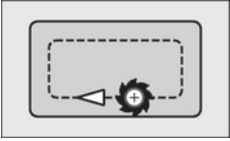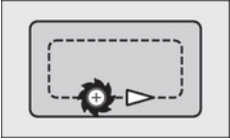Zyklustyp	Fräslaufrichtung	WZ-Drehrichtung	FRK	Ausführung
Schruppen Schichten	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	von innen nach außen ( <b>JT=0</b> )	Mx03	
Schruppen Schichten	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	von innen nach außen ( <b>JT=0</b> )	Mx04	
Schruppen	Gleichlauf ( <b>H=0</b> )	von außen nach innen ( <b>JT=1</b> )	Mx03	
Schruppen	Gegenlauf ( <b>H=0</b> )	von außen nach innen ( <b>JT=1</b> )	Mx04	
Schruppen Schichten	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	von innen nach außen ( <b>JT=0</b> )	Mx03	
Schruppen Schichten	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	von innen nach außen ( <b>JT=0</b> )	Mx04	
Schruppen	Gleichlauf ( <b>H=1</b> )	von außen nach innen ( <b>JT=1</b> )	Mx03	
Schruppen	Gegenlauf ( <b>H=1</b> )	von außen nach innen ( <b>JT=1</b> )	Mx04	

## Beispiele Fräszyklen




### Fräsen auf der Stirnfläche

In diesem Beispiel wird eine Tasche gefräst. Die komplette Stirnflächenbearbeitung, inklusive der Konturdefinition wird im Fräsbeispiel vorgestellt.

Die Bearbeitung erfolgt mit dem Zyklus **ICP-Kontur axial**. Bei der Definition der Kontur wird zuerst die Grundkontur erstellt und anschließend werden die Rundungen überlagert.

Werkzeugdaten (Fräser)

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **I** = 8 – Fräserdurchmesser
- **K** = 4 – Zähnezahl
- **TF** = 0,025 – Vorschub pro Zahn

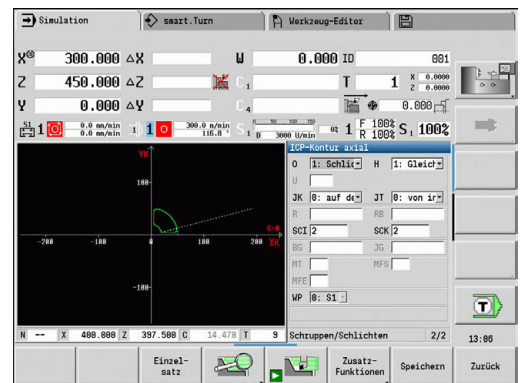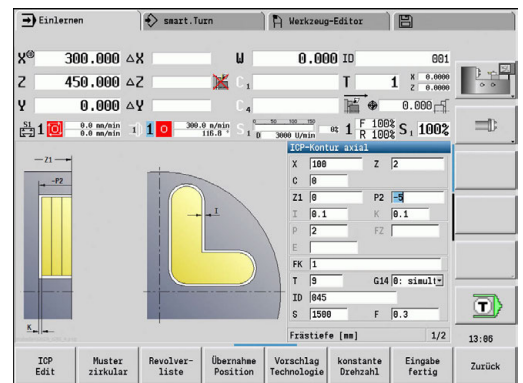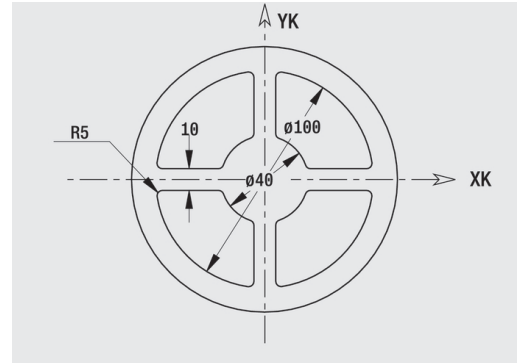

## Gravieren axial

### Gravieren axial



- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Gravieren** wählen



- ▶ **Gravieren axial** wählen

Der Zyklus **Gravieren axial** graviert Zeichenfolgen in linearer oder polarer Anordnung auf der Stirnfläche.

Zeichentabelle und weitere Informationen:




**Weitere Informationen:** "Gravieren axial und radial", Seite 397

Den **Anfangspunkt** der Zeichenfolge definieren Sie im Zyklus. Wenn Sie keinen **Anfangspunkt** definieren, startet der Zyklus auf der aktuellen Werkzeugposition.

Sie können einen Schriftzug auch mit mehreren Aufrufen gravieren. Geben Sie hierzu beim ersten Aufruf den **Anfangspunkt** vor. Die weiteren Aufrufe programmieren Sie ohne **Anfangspunkt**.

Zyklusparameter:

- **X: Startpunkt** – Werkzeug vorpositionieren (Durchmessermaß)
- **Z: Startpunkt** – Werkzeug vorpositionieren
- **C: Spindelwinkel** – Werkstückspindel vorpositionieren
- **TX: Text**, der graviert werden soll
- **NF: Zeichen Nr.** – ASCII-Code des zu gravierenden Zeichens
- **Z2: Endpunkt** – Z-Position, auf die zum Gravieren zugestellt wird
- **X1: Anfangspunkt** erstes Zeichen (polar)
- **C1: Anfangswinkel** (polar) erstes Zeichen
- **XK: Anfangspunkt** erstes Zeichen (kartesisch)
- **YK: Anfangspunkt** erstes Zeichen (kartesisch)
- **H: Schrifthöhe**
- **E: Abstands Faktor** (Berechnung: siehe Bild)  
Der Abstand zwischen den Zeichen wird nach folgender Formel berechnet:  $H / 6 * E$
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **W: Neigungswinkel** der Zeichenfolge
- **FZ: Eintauchvorschubfaktor** (Eintauchvorschub = aktueller Vorschub \* **FZ**)
- **V: Ausführung** (lin/pol)
- **D: Bezugsdurchmesser**
- **RB: Rückzugsebene** – Z-Position, auf die zum Positionieren zurückgezogen wird

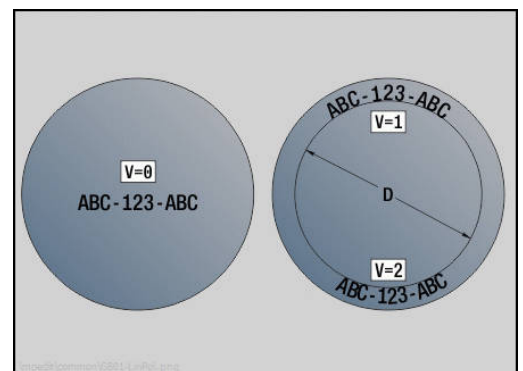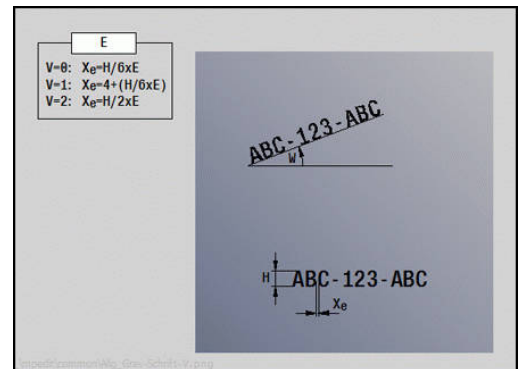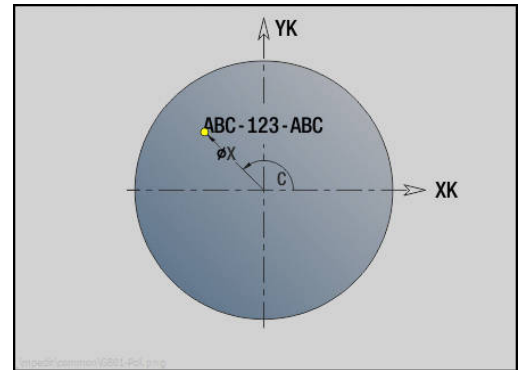

- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180
- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufwurf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Die Gravierzyklen sind in der Betriebsart **Maschine** nicht verfügbar.

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C, Startpunkt X** und **Z**
- 2 positionieren auf **Anfangspunkt**, falls definiert
- 3 stellt mit **Eintauchvorschubfaktor FZ** zu
- 4 graviert mit programmiertem Vorschub
- 5 positioniert das Werkzeug auf **Rückzugsebene RB** oder falls kein **RB** definiert auf **Startpunkt Z**
- 6 positioniert das Werkzeug zum nächsten Zeichen
- 7 wiederholt Schritt 3 bis 6 bis alle Zeichen graviert wurden
- 8 positioniert auf den **Startpunkt X, Z** und schaltet die C-Achse aus
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an



## Gravieren radial



- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Gravieren** wählen



- ▶ **Gravieren radial** wählen

Der Zyklus **Gravieren radial** graviert Zeichenfolgen in linearer Anordnung auf der Mantelfläche.

Zeichentabelle und weitere Informationen:

**Weitere Informationen:** "Gravieren axial und radial", Seite 397




Den **Anfangspunkt** der Zeichenfolge definieren Sie im Zyklus.

Wenn Sie keinen **Anfangspunkt** definieren, startet der Zyklus auf der aktuellen Werkzeugposition.

Sie können einen Schriftzug auch mit mehreren Aufrufen gravieren. Geben Sie hierzu beim ersten Aufruf den **Anfangspunkt** vor. Die weiteren Aufrufe programmieren Sie ohne **Anfangspunkt**.

Zyklusparameter:

- **X: Startpunkt** – Werkzeug vorpositionieren (Durchmessermaß)
- **Z: Startpunkt** – Werkzeug vorpositionieren
- **C: Spindelwinkel** – Werkstückspindel vorpositionieren
- **TX: Text**, der graviert werden soll
- **NF: Zeichen Nr.** – ASCII-Code des zu gravierenden Zeichens
- **X2: Endpunkt** – X-Position, auf die zum Gravieren zugestellt wird (Durchmessermaß)
- **Z1: Anfangspunkt** erstes Zeichen
- **C1: Anfangswinkel** erstes Zeichen
- **CY: Anfangspunkt** erstes Zeichen
- **D: Bezugsdurchmesser**
- **H: Schrifthöhe**
- **E: Abstands Faktor** (Berechnung: siehe Bild)  
Der Abstand zwischen den Zeichen wird nach folgender Formel berechnet:  $H / 6 * E$
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **G14: Werkzeugwechsellpunkt**  
**Weitere Informationen:** "Werkzeugwechsellpunkt G14", Seite 180
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **W: Neigungswinkel** der Zeichenfolge
- **FZ: Eintauchvorschubfaktor** (Eintauchvorschub = aktueller Vorschub \* **FZ**)
- **RB: Rückzugsebene** – X-Position, auf die zum Positionieren zurückgezogen wird
- **SCK: Sicherheitsabstand**  
**Weitere Informationen:** "Sicherheitsabstände SCI und SCK", Seite 180

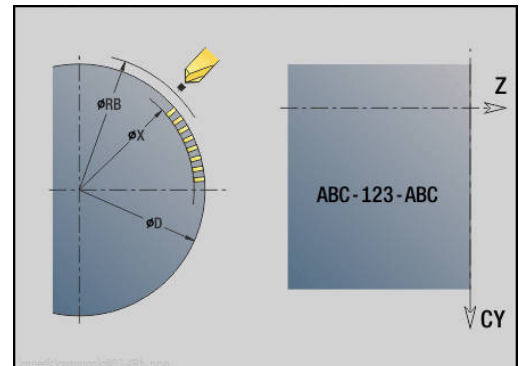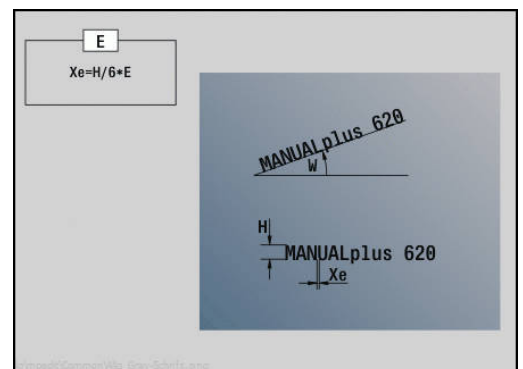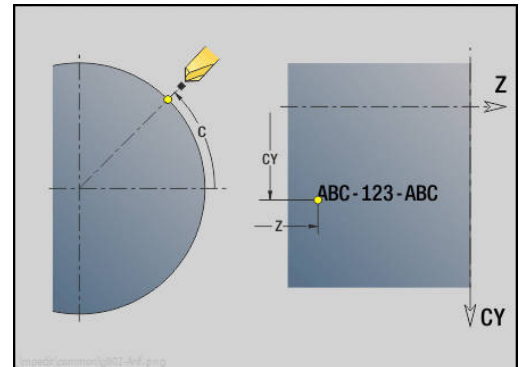

- **MT: M nach T:** M-Funktion, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang:** M-Funktion, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende:** M-Funktion, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)



Die Gravierzyklen sind in der Betriebsart **Maschine** nicht verfügbar.

Zyklusausführung:

- 1 schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C, Startpunkt X** und **Z**
- 2 positionieren auf **Anfangspunkt**, falls definiert
- 3 stellt mit **Eintauchvorschubfaktor FZ** zu
- 4 graviert mit programmiertem Vorschub
- 5 positioniert das Werkzeug auf **Rückzugsebene RB** oder falls kein **RB** definiert auf **Startpunkt X**
- 6 positioniert das Werkzeug zum nächsten Zeichen
- 7 wiederholt Schritt 3 bis 5 bis alle Zeichen graviert wurden
- 8 positioniert auf den **Startpunkt X, Z** und schaltet die C-Achse aus
- 9 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

## Gravieren axial und radial

### Gravieren axial und radial

Die Steuerung kennt die in folgender Tabelle aufgelisteten Zeichen. Den zu gravierenden Text geben Sie als Zeichenfolge ein. Umlaute und Sonderzeichen, die Sie im Editor nicht eingeben können, definieren Sie Zeichen für Zeichen in **NF**. Ist in **ID** ein Text und in **NF** ein Zeichen definiert, wird zuerst der Text und dann das Zeichen graviert.



Die Gravierzyklen sind in der Betriebsart **Maschine** nicht verfügbar.

**Zeichen**

## Kleinbuchstaben

<b>NF</b>	<b>Zeichen</b>
97	a
98	b
99	c
100	d
101	e
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	l
109	m
110	n
111	o
112	p
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	y
122	z

## Großbuchstaben

<b>NF</b>	<b>Zeichen</b>
65	A
66	B
67	C
68	D
69	E
70	F
71	G
72	H
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	O
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	X
89	Y
90	Z

## Ziffern

NF	Zeichen
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9

## Umlaute

NF	Zeichen
196	Ä
214	Ö
220	Ü
223	ß
228	ä
246	ö
252	ü

## Sonderzeichen

NF	Zeichen	Bedeutung
32		Leerzeichen
37	%	Prozentzeichen
40	(	Runde Klammer auf
41	)	Runde Klammer zu
43	+	Pluszeichen
44	,	Komma
45	-	Minuszeichen
46	.	Punkt
47	/	Schrägstrich
58	:	Doppelpunkt
60	<	Kleiner-als-Zeichen
61	=	Gleichheitszeichen
62	>	Größer-als-Zeichen
64	@	at-Zeichen
91	[	Eckige Klammer auf
93	]	Eckige Klammer zu
95	_	Unterstrich
8364	€###	Euro-Zeichen
181	μ	Mikrozeichen
186	°	Grad
215	*	Malzeichen
33	!	Ausrufezeichen
38	&	Kaufmanns- und
63	?	Fragezeichen
174	®	Markenzeichen
216	∅	Durchmesserzeichen

## 5.9 Bohr- und Fräsmuster



Hinweise zum Arbeiten mit Bohr- und Fräsmustern:

- **Bohrmuster:** Die Steuerung generiert die Befehle **M12, M13** (Backenbremse klemmen und lösen) unter folgenden Voraussetzungen: das Bohr-/Gewindebohrwerkzeug muss angetrieben und die Drehrichtung definiert sein (Parameter **Wkz angetr. nein=0/ja=1 AW, Drehrichtung M3=3, M4=4 MD**)
  - **ICP-Fräskonturen:** Wenn der Konturstartpunkt außerhalb des Koordinatennullpunkts liegt, wird der Abstand Konturstartpunkt – Koordinatennullpunkt auf die Musterposition addiert
- Weitere Informationen:** "Beispiele Musterbearbeitung", Seite 412

### Lineares Bohrmuster axial



- ▶ Bohren wählen



- ▶ Bohren axial wählen



- ▶ Alternativ **Tieflochbohren axial** wählen



- ▶ Alternativ **Gewindebohren axial** wählen





- ▶ Softkey **Muster linear** drücken

**Muster linear** wird zugeschaltet, um Bohrmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einer Linie auf der Stirnfläche zu erstellen.

Zyklusparameter:

- **X, Z:** Startpunkt
- **C:** Spindelwinkel – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q:** Anzahl der Bohrungen
- **X1, C1:** Startpunkt polar – Startpunkt des Musters
- **XK, YK:** Startpunkt kartesisch
- **I, J:** Endpunkt (**XK**) und (**YK**) – Endpunkt des Musters (kartesisch)
- **Ii, Ji:** Abstand (**XKi**) und (**YKi**) – inkrementaler Musterabstand

Zusätzlich werden die Parameter der Bohrung angefordert.


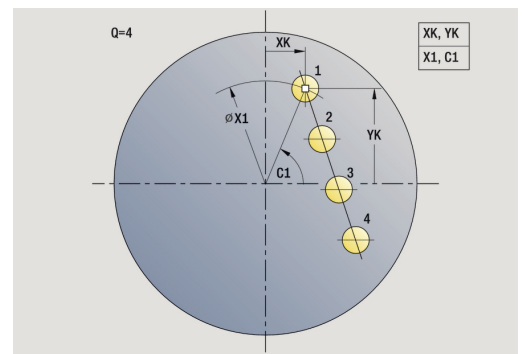
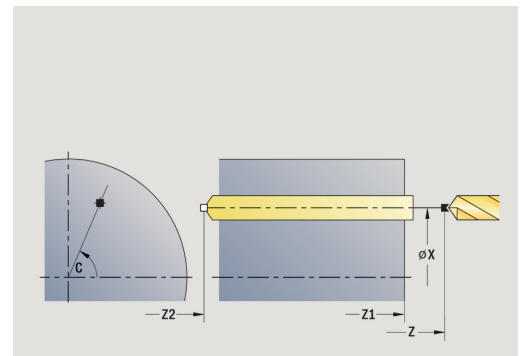


Verwenden Sie folgende Parameterkombinationen für:

- Startpunkt Muster:
  - **X1, C1**
  - **XK, YK**
- Musterpositionen:
  - **Ii, Ji** und **Q**
  - **I, J** und **Q**

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Bohrung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

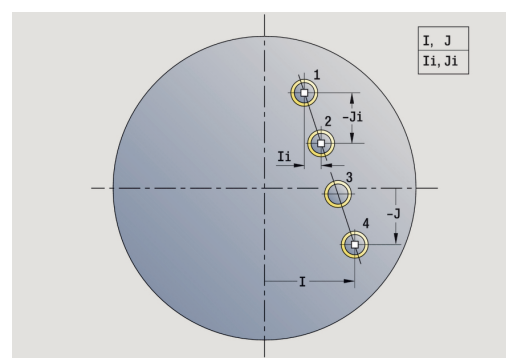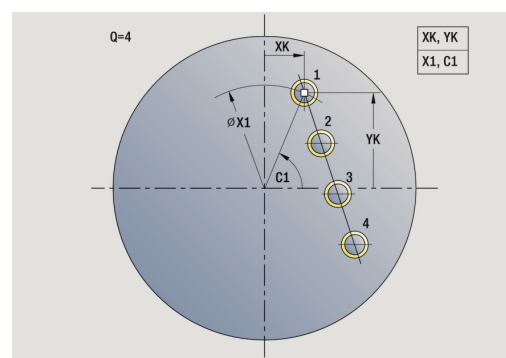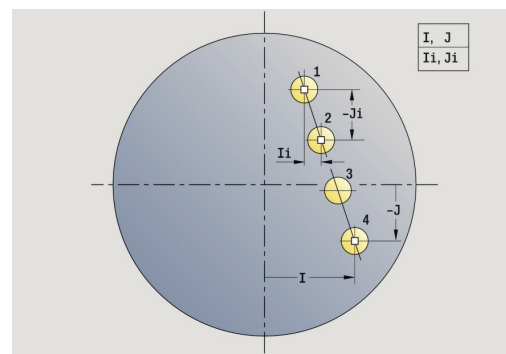

## Lineares Bohrmuster radial



- ▶ Bohren wählen



- ▶ Bohren radial wählen



- ▶ Alternativ Tieflochbohren radial wählen



- ▶ Alternativ Gewindebohren radial wählen



- ▶ Softkey **Muster linear** drücken

**Muster linear** wird bei Bohrzyklen zugeschaltet, um Bohrmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einer Linie auf der Mantelfläche zu erstellen.

Zyklusparameter:




- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Bohrungen**
- **Z1: Startpunkt Muster** – Position erste Bohrung
- **ZE: Endpunkt Muster** (Default: **Z1**)
- **C1: Winkel 1. Bohrung** – Anfangswinkel
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Bohrungen werden in gleichen Abständen auf der Mantelfläche angeordnet)

Die Musterpositionen definieren Sie mit **Endpunkt Muster** und **Winkelinkrement** oder **Winkelinkrement** und **Anzahl der Bohrungen**.

Zusätzlich werden die Parameter der Bohrung angefordert.

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Bohrung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt Z** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

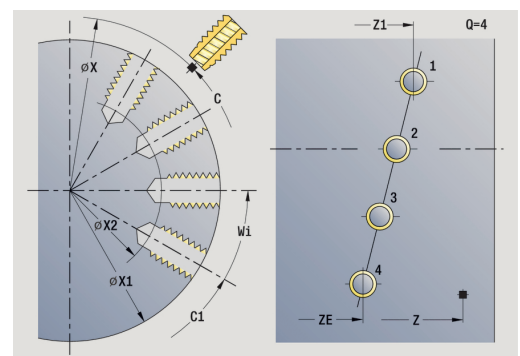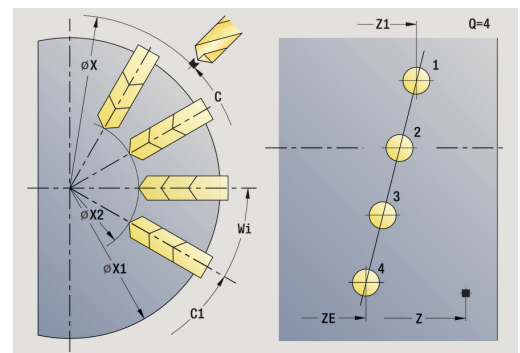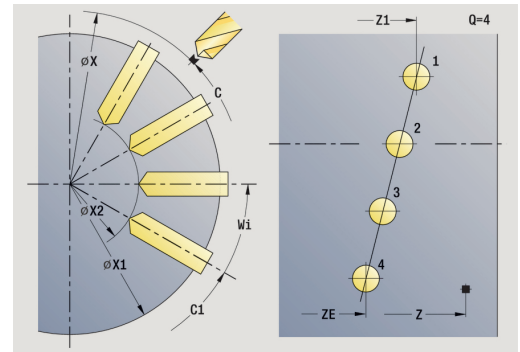



### Lineares Fräsmuster axial



 
- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Nut axial** wählen



- ▶ Alternative **Kontur axial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Muster linear** drücken

**Muster linear** wird zugeschaltet, um Fräsmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einer Linie auf der Stirnfläche zu erstellen.




Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Nuten**
- **X1, C1: Startpunkt polar** – Startpunkt des Musters
- **XK, YK: Startpunkt kartesisch**
- **I, J: Endpunkt (XK) und (YK)** – Endpunkt des Musters (kartesisch)
- **Ii, Ji: Abstand (XKi) und (YKi)** – inkrementaler Musterabstand

Zusätzlich werden die Parameter der Fräsbearbeitung angefordert.




Verwenden Sie folgende Parameterkombinationen für:

- Startpunkt Muster:
  - **X1, C1**
  - **XK, YK**
- Musterpositionen:
  - **Ii, Ji** und **Q**
  - **I, J** und **Q**

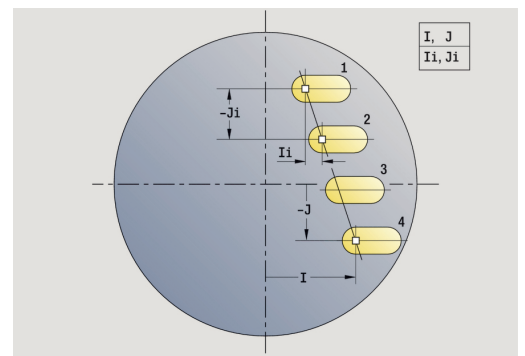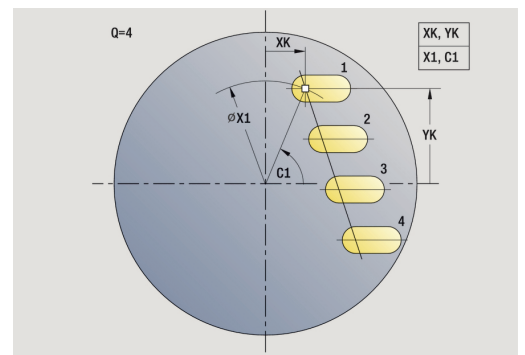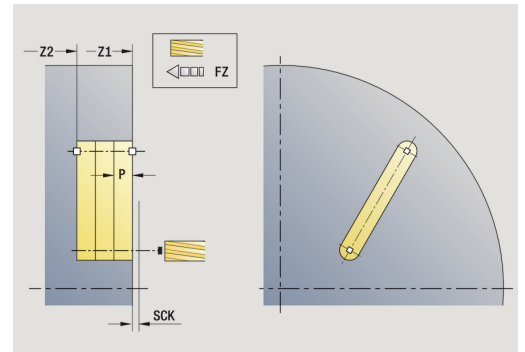

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Fräsbearbeitung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

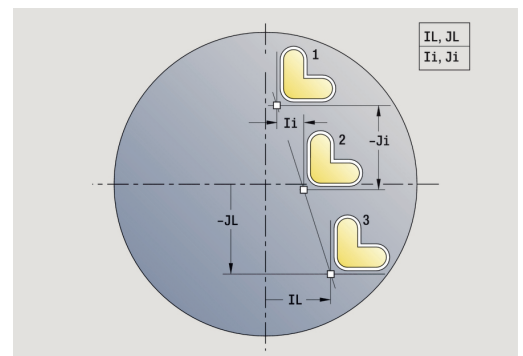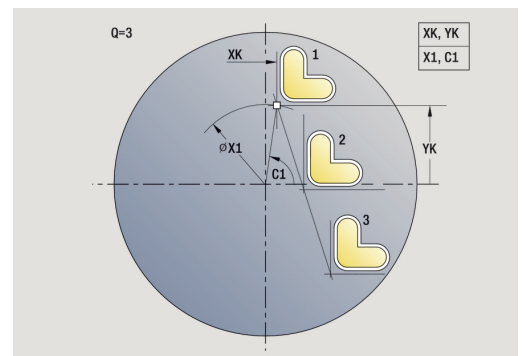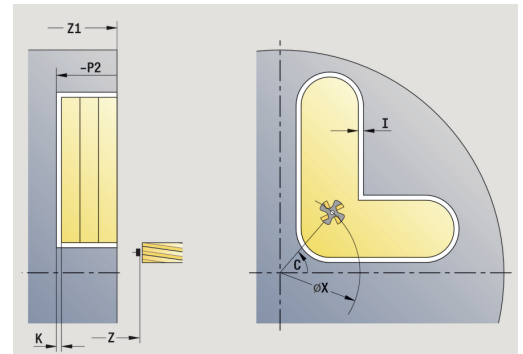

### Lineares Fräsmuster radial



- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Nut radial** wählen



- ▶ Alternativ **Kontur radial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Muster linear** drücken

**Muster linear** wird bei Fräszyklen zugeschaltet, um Fräsmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einer Linie auf der Mantelfläche zu erstellen.




Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsenposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Nuten**
- **Z1: Startpunkt Muster** – Position erste Nut
- **ZE: Endpunkt Muster** (Default: **Z1**)
- **C1: Anfangswinkel** – Winkel 1. Nut
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Fräsbearbeitungen werden in gleichen Abständen auf der Mantelfläche angeordnet)

Die Musterpositionen definieren Sie mit **Endpunkt Muster** und Winkelinkrement oder Winkelinkrement und Anzahl der Bohrungen. Zusätzlich werden die Parameter der Fräsbearbeitung angefordert.

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Fräsbearbeitung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt Z** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

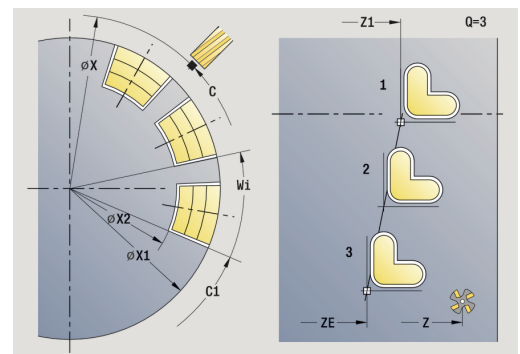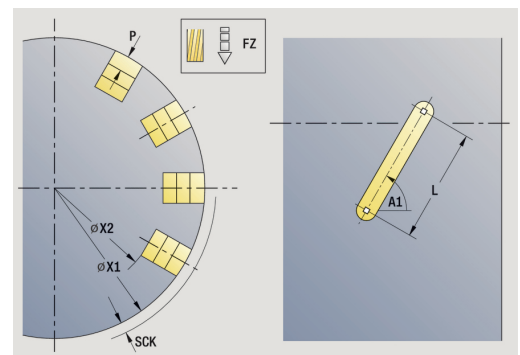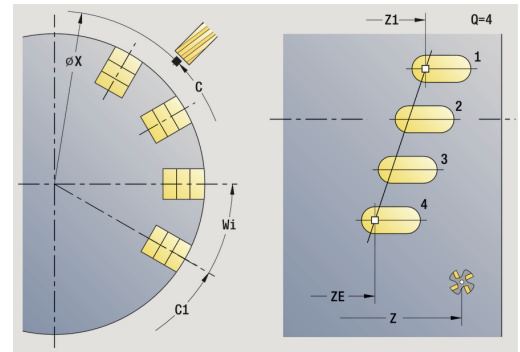

## Zirkulares Bohrmuster axial



- ▶ Bohren wählen



 
- ▶ Bohren axial wählen



- ▶ Alternativ Tieflochbohren axial wählen



- ▶ Alternativ Gewindebohren axial wählen



- ▶ Softkey **Muster zirkular** drücken

**Muster zirkular** wird bei Bohrzyklen zugeschaltet, um Bohrmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einem Kreis oder Kreisbogen auf der Stirnfläche zu erstellen.




Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Bohrungen**
- **XM, CM: Mittelpunkt polar**
- **XK, YK: Mittelpunkt kartesisch**
- **K: Musterdurchmesser**
- **A: Winkel 1. Bohrung** (Default: 0°)
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Bohrungen werden in gleichen Abständen auf einem Kreis angeordnet)

Zusätzlich werden die Parameter der Bohrung angefordert.



Verwenden Sie folgende Parameterkombinationen für Mittelpunkt Muster:

- **XM, CM**
- **XK, YK**

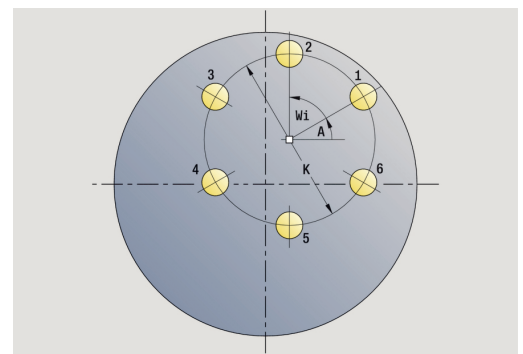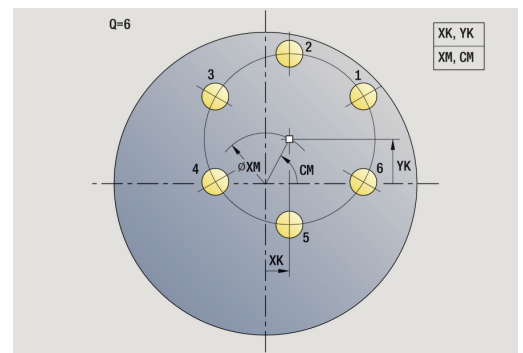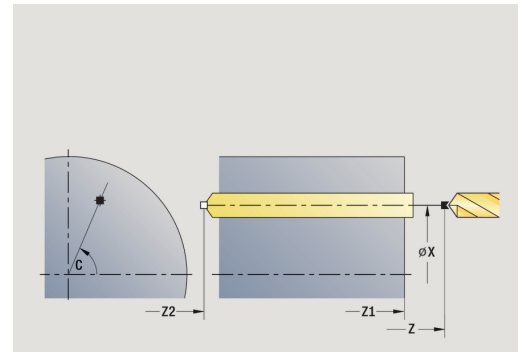

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Bohrung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

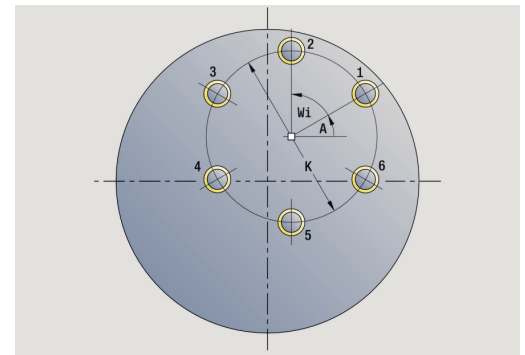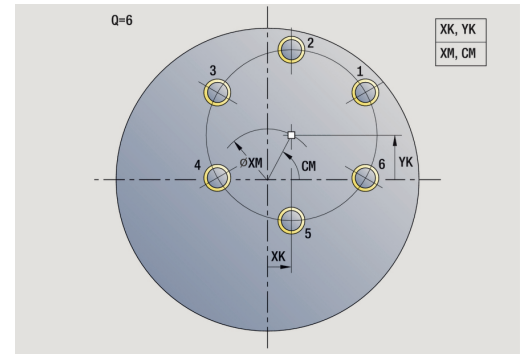

## Zirkulares Bohrmuster radial



- ▶ Bohren wählen



- ▶ Bohren radial wählen



- ▶ Alternativ Tieflochbohren radial wählen



- ▶ Alternativ Gewindebohren radial wählen



- ▶ Softkey **Muster zirkular** drücken

**Muster zirkular** wird bei Bohrzyklen zugeschaltet, um Bohrmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einem Kreis oder Kreisbogen auf der Mantelfläche zu erstellen.





Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Bohrungen**
- **ZM, CM: Mittelpunkt in Z, Winkel Mustermittelpunkt**
- **K: Mesterdurchmesser**
- **A: Winkel 1. Bohrung** (Default: 0°)
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Bohrungen werden in gleichen Abständen auf einem Kreis angeordnet)

Zusätzlich werden die Parameter der Bohrung angefordert.

Zyklausausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Bohrung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

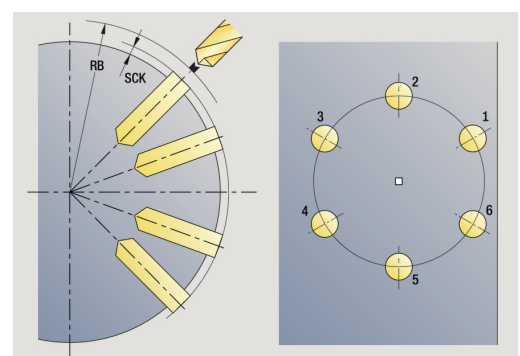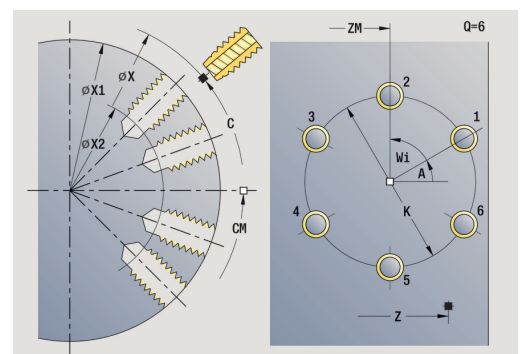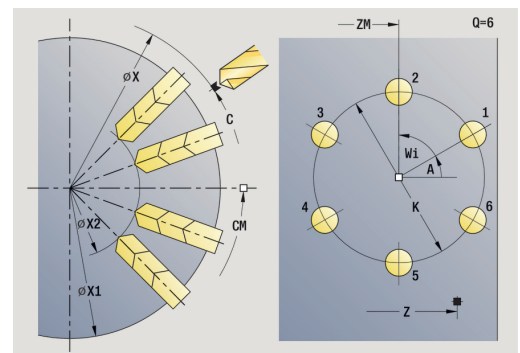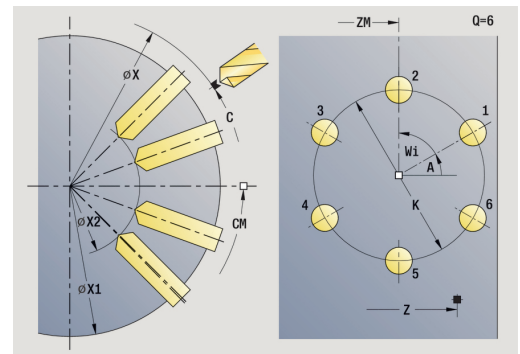

## Zirkulares Fräsmuster axial



 
- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Nut axial** wählen



- ▶ Alternativ **Kontur axial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Muster zirkular** drücken

**Muster zirkular** wird bei Fräszyklen zugeschaltet, um Fräsmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einem Kreis oder Kreisbogen auf der Stirnfläche zu erstellen.



Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Nuten**
- **XM, CM: Mittelpunkt polar**
- **XK, YK: Mittelpunkt kartesisch**
- **K: Musterdurchmesser**
- **A: Winkel 1. Nut** (Default: 0°)
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Fräsbearbeitungen werden in gleichen Abständen auf einem Kreis angeordnet)

Zusätzlich werden die Parameter der Fräsbearbeitung angefordert.

Verwenden Sie folgende Parameterkombinationen für:





- **XM, CM**
- **XK, YK**

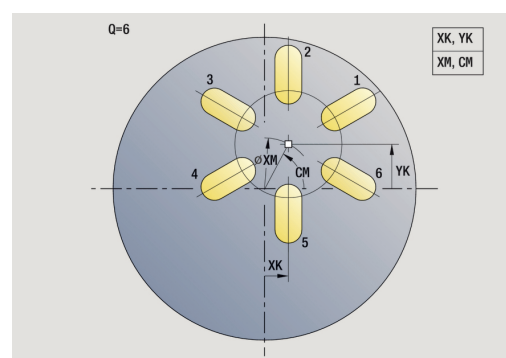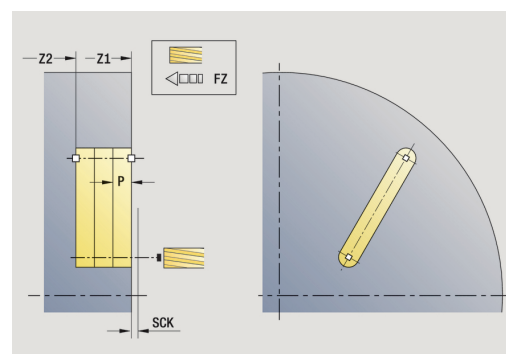



Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Fräsbearbeitung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

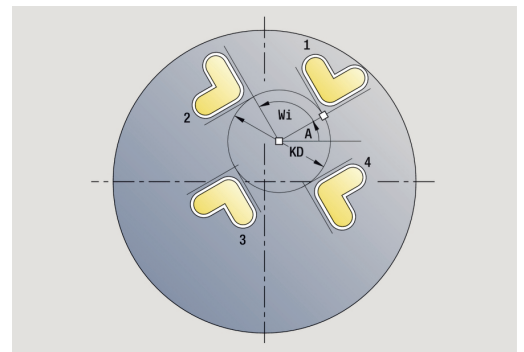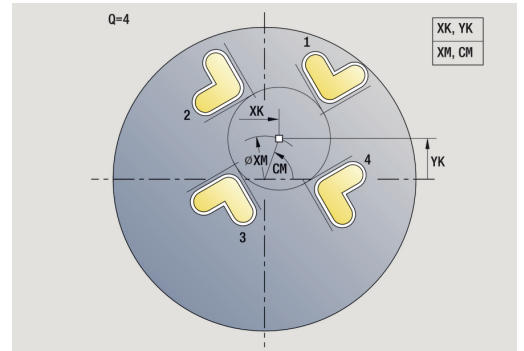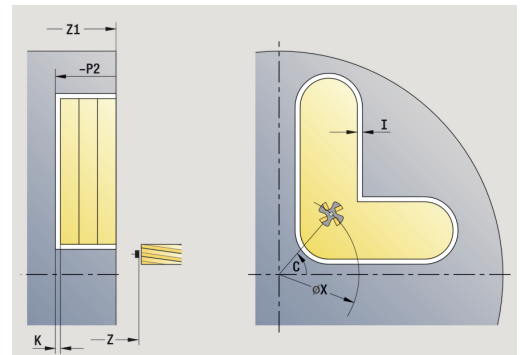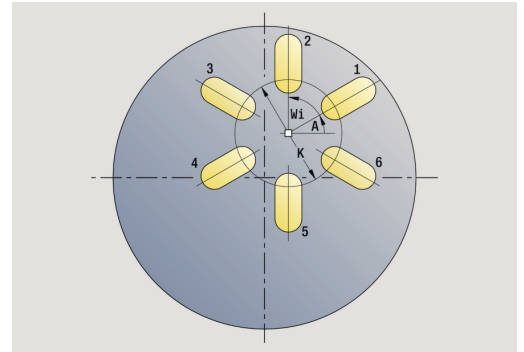



## Zirkulares Fräsmuster radial



- ▶ **Fräsen** wählen



- ▶ **Nut radial** wählen



- ▶ Alternativ **Kontur radial ICP** wählen



- ▶ Softkey **Muster zirkular** drücken

**Muster zirkular** wird bei Fräszyklen zugeschaltet, um Fräsmuster mit gleichmäßigen Abständen auf einem Kreis oder Kreisbogen auf der Mantelfläche zu erstellen.

Zyklusparameter:

- **X, Z: Startpunkt**
- **C: Spindelwinkel** – C-Achsposition (Default: aktueller Spindelwinkel)
- **Q: Anzahl der Nuten**
- **ZM, CM: Mittelpunkt in Z, Winkel Mustermittelpunkt**
- **K: Musterdurchmesser**
- **A: Winkel 1. Nut** (Default: 0°)
- **Wi: Winkelinkrement** – Musterabstand (Default: Fräsbearbeitungen werden in gleichen Abständen auf einem Kreis angeordnet)




Zusätzlich werden die Parameter der Fräsbearbeitung angefordert.



Der Startpunkt einer als Muster anzuordnenden ICP-Kontur muss auf der positiven XK-Achse liegen.

Zyklusausführung:

- 1 Positionieren (maschinenabhängig):
  - ohne C-Achse: positioniert auf **Spindelwinkel C**
  - mit C-Achse: schaltet die C-Achse ein und positioniert im Eilgang auf **Spindelwinkel C**
  - in der Betriebsart **Maschine**: Bearbeitung ab aktuellem Spindelwinkel
- 2 errechnet die Musterpositionen
- 3 positioniert auf **Startpunkt** des Musters
- 4 führt die Fräsbearbeitung durch
- 5 positioniert für die nächste Bearbeitung
- 6 wiederholt 4...5, bis alle Bearbeitungen gefertigt sind
- 7 fährt auf den **Startpunkt** zurück
- 8 fährt entsprechend der **G14**-Einstellung den **Werkzeugwechsellpunkt** an

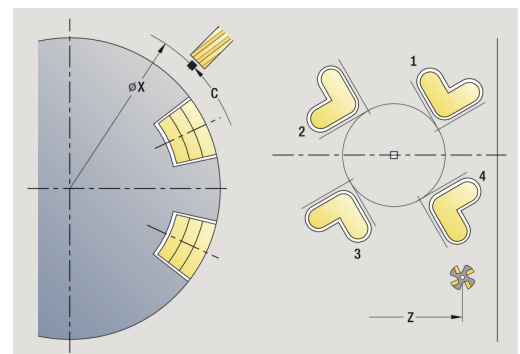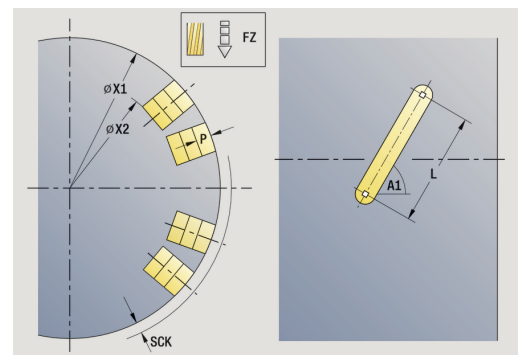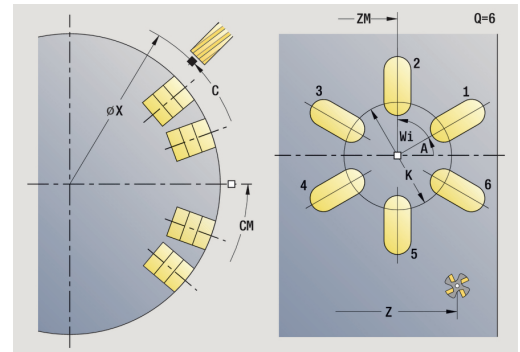

## Beispiele Musterbearbeitung




### Lineares Bohrmuster auf der Stirnfläche

Auf der Stirnfläche wird mit dem **Bohrzyklus radial** ein lineares Bohrmuster gefertigt. Voraussetzung für diese Bearbeitung sind eine positionierbare Spindel und angetriebene Werkzeuge.

Die Koordinaten der ersten und der letzten Bohrung sowie die Anzahl der Bohrungen werden angegeben. Bei der Bohrung wird nur die Tiefe angegeben.

Werkzeugdaten

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **DV** = 5 – Bohrdurchmesser
- **BW** = 118 – Spitzenwinkel
- **AW** = 1 – Werkzeug ist angetrieben

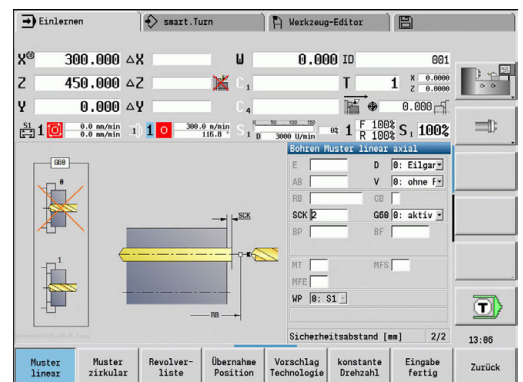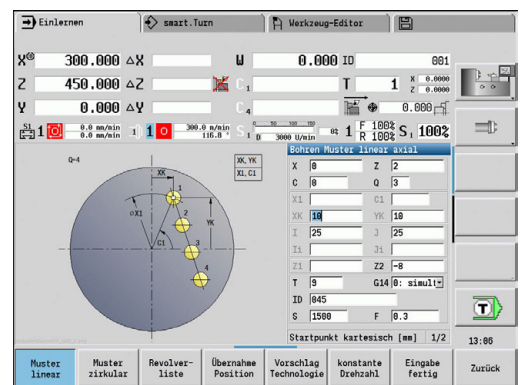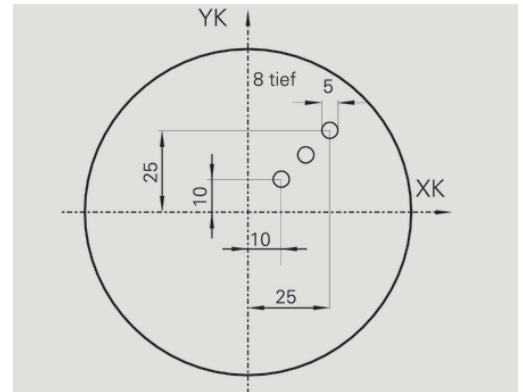

### Zirkulares Bohrmuster auf der Stirnfläche




Auf der Stirnfläche wird mit dem **Bohrzyklus axial** ein zirkulares Bohrmuster gefertigt. Voraussetzung für diese Bearbeitung sind eine positionierbare Spindel und angetriebene Werkzeuge.

Der **Mittelpunkt Muster** wird in kartesischen Koordinaten angegeben.

Da dieses Beispiel eine Durchgangsbohrung zeigt, wird **Endpunkt Bohrung Z2** so gelegt, dass der Bohrer das Material vollständig durchbohrt. Die Parameter **AB** und **V** definieren eine Vorschubreduzierung für das An- und Durchbohren.

Werkzeugdaten

- **TO** = 8 – Werkzeugorientierung
- **DV** = 5 – Bohrdurchmesser
- **BW** = 118 – Spitzenwinkel
- **AW** = 1 – Werkzeug ist angetrieben

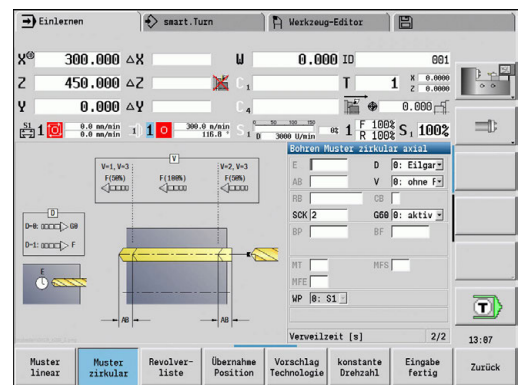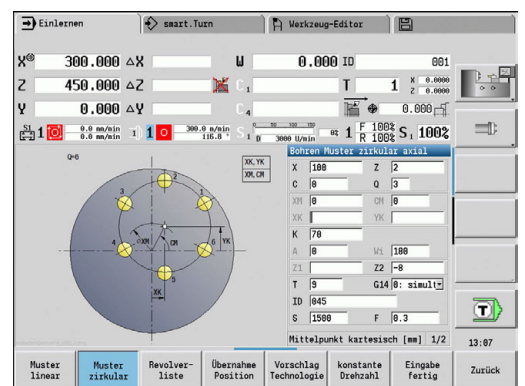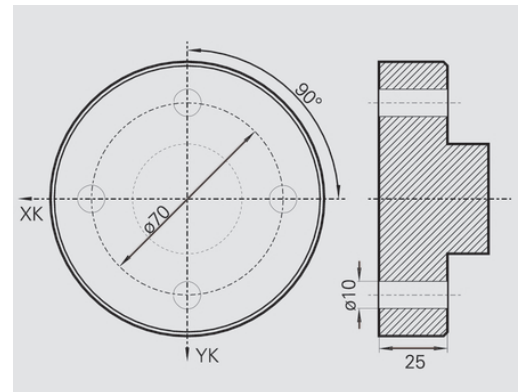




### Lineares Bohrmuster auf der Mantelfläche

Auf der Mantelfläche wird mit **Bohrzyklus axial** ein lineares Bohrmuster gefertigt. Voraussetzung für diese Bearbeitung sind eine positionierbare Spindel und angetriebene Werkzeuge.


Das Bohrmuster wird mit den Koordinaten der ersten Bohrung, der Anzahl Bohrungen und dem Abstand zwischen den Bohrungen definiert. Bei der Bohrung wird nur die Tiefe angegeben.

Werkzeugdaten

- **TO** = 2 – Werkzeugorientierung
- **DV** = 8 – Bohrdurchmesser
- **BW** = 118 – Spitzenwinkel
- **AW** = 1 – Werkzeug ist angetrieben

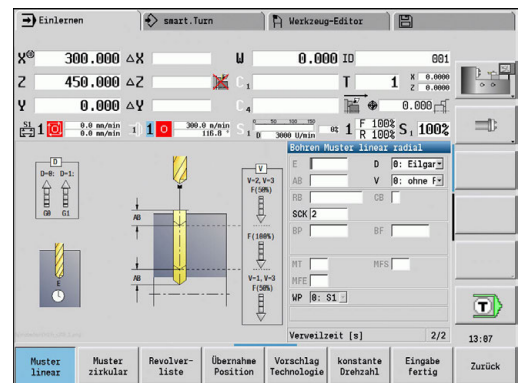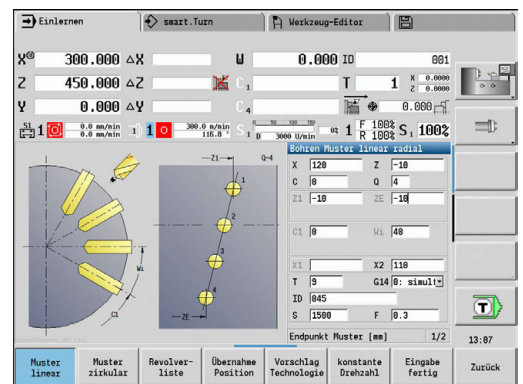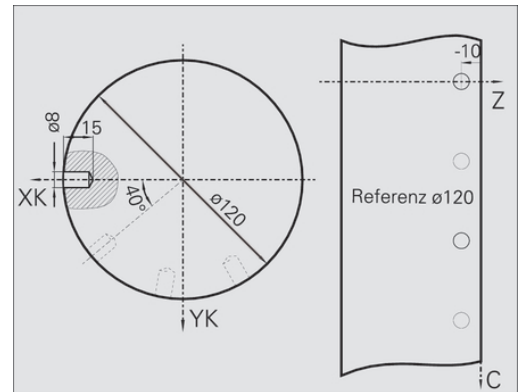

## 5.10 DIN-Zyklen

Menüpunkt	Bedeutung
	Mit dieser Funktion wählen Sie einen DIN-Zyklus (DIN-Unterprogramm) aus und binden ihn in ein Zyklenprogramm ein. Die Dialoge der im Unterprogramm definierten Parameter werden dann im Formular angezeigt.

Bei Start des DIN-Unterprogramms gelten die im DIN-Zyklus programmierten Technologiedaten (in der Betriebsart **Maschine** die aktuell gültigen Technologiedaten). Sie können **T, S, F** aber jederzeit in dem DIN-Unterprogramm ändern.

### DIN-Zyklus

	► <b>DIN-Zyklus</b> wählen
---	----------------------------

Zyklusparameter:

- **L: DIN Unterprogramm** – DIN-Makronummer
- **Q: Anzahl Wiederholungen** (Default: 1)
- **LA-LF: Übergabewert**
- **LH-LK: Übergabewert**
- **LO-LP: Übergabewert**
- **LR-LS: Übergabewert**
- **LU: Übergabewert**
- **LW-LZ: Übergabewert**
- **LN: Übergabewert**
- **T: Werkzeugnummer** – Revolverplatznummer
- **ID: Identnummer**
- **S: Schnittgeschwindigkeit** oder **konstante Drehzahl**
- **F: Umdrehungsvorschub**
- **MT: M nach T: M-Funktion**, die nach dem Werkzeugaufruf **T** ausgeführt wird
- **MFS: M am Anfang: M-Funktion**, die am Anfang des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **MFE: M am Ende: M-Funktion**, die am Ende des Bearbeitungsschritts ausgeführt wird
- **WP: Nr. der Spindel** – Anzeige mit welcher Werkstückspindel der Zyklus abgearbeitet wird (maschinenabhängig)
  - Hauptantrieb
  - Gegenspindel für die Rückseitenbearbeitung
- **BW: Winkel der B-Achse** (maschinenabhängig)
- **CW: Werkzeug umkehren** (maschinenabhängig)
- **HC: Backenbremse** (maschinenabhängig)
- **DF: Zusatzfunktion** (maschinenabhängig)
- **ID1, AT1: Identnummer**
- **BS, BE, WS, AC, WC, RC, IC, KC, JC: Übergabewert**

Bearbeitungsart für Technologiedatenbank-Zugriff abhängig vom Werkzeugtyp:

- 1 Drehwerkzeug: **Schruppen**
- 2 Pilzwerkzeug: **Schruppen**
- 3 Gewindewerkzeug: **Gewindedrehen**
- 4 Stechwerkzeug: **Konturstechen**
- 5 Spiralbohrer: **Bohren**
- 6 Wendepplattenbohrer: **Vorbohren**
- 7 Gewindebohrer: **Gewindebohren**
- 8 Fräswerkzeug: **Fräsen**



Den Übergabewerten können Sie im DIN-Unterprogramm Texte und Hilfebilder zuordnen.

**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

Da DIN-Zyklen keine Startpunkte enthalten, positioniert die Steuerung beim Aufruf des DIN-Zyklus das Werkzeug diagonal von der aktuellen Position auf die erste darin programmierte Position. Während der Anfahrbewegung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Vor dem Aufruf des DIN-Zyklus evtl. das Werkzeug vorpositionieren

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

In der Unterbetriebsart **Einlernen** werden nach Ausführung von DIN-Zyklen (DIN-Makros) alle darin enthaltenen Nullpunktverschiebungen wieder zurückgesetzt. Bei nachfolgenden Bearbeitungen besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ DIN-Zyklen ohne Nullpunktverschiebungen verwenden

# 6

**ICP-  
Programmierung**

## 6.1 ICP-Konturen

Die Interaktive Kontur-Programmierung (**ICP**) dient der grafisch gestützten Definition von Werkstückkonturen. (**ICP** ist die Abkürzung für den englischen Begriff **Interactive Contour Programming**.)

Die mit **ICP** erstellten Konturen werden verwendet:

- in den ICP-Zyklen (Unterbetriebsart **Einlernen**, Betriebsart **Maschine**)
- in der Betriebsart **smart.Turn**

Jede Kontur beginnt mit dem Startpunkt. Die folgende Konturdefinition erfolgt mit linearen und zirkularen Konturelementen sowie mit Formelementen wie Fasen, Verrundungen und Freistichen.


**ICP** wird aus der Betriebsart **smart.Turn** und aus den Zyklendialogen heraus aufgerufen.

**ICP-Konturen**, die Sie im Einlernen erstellen, speichert die Steuerung in eigenständigen Dateien. Den Dateinamen (Konturnamen) vergeben Sie mit max. 40 Zeichen. Die ICP-Kontur wird in einen ICP-Zyklus eingebunden.

Es werden folgende Konturen unterschieden:

- Drehkonturen: **\*.gmi**
- Rohteilkonturen: **\*.gmr**
- Fräskonturen Stirnfläche: **\*.gms**
- Fräskonturen Mantelfläche: **\*.gmm**

**ICP-Konturen**, die Sie in der Betriebsart **smart.Turn** erstellen, integriert die Steuerung in das jeweilige NC-Programm. Konturbeschreibungen werden als **G**-Befehle abgelegt.

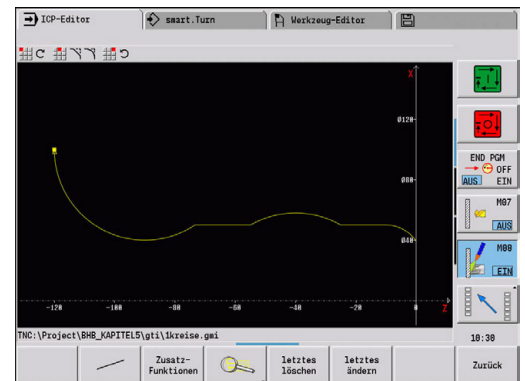

- Im Einlernen werden **ICP-Konturen** in eigenständigen Dateien verwaltet. Diese Konturen werden ausschließlich mit **ICP** bearbeitet
- In der Betriebsart **smart.Turn** sind Konturen Bestandteil des NC-Programms. Sie können mit dem ICP- oder **smart.Turn**-Editor bearbeitet werden



Mit dem Maschinenparameter **convertICP** (Nr. 602023) definieren Sie, ob die Steuerung die programmierten oder die berechneten Werte ins NC-Programm übernimmt.



## Konturen übernehmen

**ICP-Konturen**, die Sie für Zyklenprogramme erstellt haben, können Sie in der Betriebsart **smart.Turn** laden. **ICP** wandelt diese Konturen in **G**-Befehle um und integriert sie in das smart.Turn-Programm. Die Kontur ist jetzt Bestandteil des smart.Turn-Programms.

Konturen, die im DXF-Format vorliegen, können Sie mit der Unterbetriebsart **ICP-Editor** importieren. Dabei werden die Konturen vom DXF-Format in das ICP-Format gewandelt. DXF-Konturen können Sie sowohl für die Unterbetriebsart **Einlernen** als auch für die Betriebsart **smart.Turn** verwenden.

## Formelemente

- Fasen, Rundungen können an jeder Konturecke eingefügt werden
- Freistiche (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) können an achsparallelen, rechtwinkligen Konturecken eingefügt werden. Kleine Abweichungen werden bei Elementen in X-Richtung toleriert

Sie können Fasen und Rundungen an jeder Konturecke einfügen. Freistiche (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) sind an achsparallelen, rechtwinkligen Konturecken möglich, wobei kleine Abweichungen bei horizontalen Elementen (X-Richtung) toleriert werden.

Zur Eingabe von Formelementen haben Sie folgende Alternativen:

- Sie geben sequenziell alle Konturelemente, inklusive Formelemente ein
  - Sie geben zuerst die Grobkontur ohne Formelemente ein. Anschließend **überlagern** Sie die Formelemente
- Weitere Informationen:** "Formelemente überlagern", Seite 441

## Bearbeitungsattribute

Sie können den Konturelementen nachfolgende Bearbeitungsattribute zuordnen.

Bearbeitungsattribute:

- **U: Aufmaß** additiv zu anderen Aufmaßen  
ICP generiert ein **G52 Pxx H1**.
- **F: Vorsch.pro Umdr** – (Sondervorschub für die Schlichtbearbeitung)  
ICP generiert ein **G95 Fxx**.
- **D: Additiv.Korr.** – Nummer der additiven D-Korrektur für die Schlichtbearbeitung, z. B. **D** = 01-16  
ICP generiert ein **G149 D9xx**.
- **FP: Element nicht bearbeiten** (nur für **TURN PLUS** erforderlich)
  - **0: Nein**
  - **1: Ja**
- **IC: Messschnitt Aufmaß** (nicht in der Unterbetriebsart **Einlernen** verfügbar)
- **KC: Messschnitt Länge** (nicht in der Unterbetriebsart **Einlernen** verfügbar)
- **HC: Messschnitt Zähler** – Anzahl der Werkstücke nach denen eine Messung erfolgt



Die Bearbeitungsattribute sind nur für das jeweilige Element gültig, in dem die Attribute im **ICP** eingetragen wurden.

## Geometrieberechnungen

Die Steuerung berechnet fehlende Koordinaten, Schnittpunkte, Mittelpunkte usw., soweit das mathematisch möglich ist.

Ergeben sich mehrere Lösungsmöglichkeiten, sichten Sie die mathematisch möglichen Varianten und wählen die gewünschte Lösung aus.

Jedes ungelöste Konturelement wird durch ein kleines Symbol unterhalb des Grafikfensters repräsentiert. Konturelemente, die nicht vollständig definiert sind, aber gezeichnet werden können, werden dargestellt.



## 6.2 Unterbetriebsart ICP-Editor im Einlernen


Im Einlernen erstellen Sie:

- komplexe Rohteilkonturen
- Konturen für die Drehbearbeitung
  - für ICP-Abspannzyklen
  - für ICP-Stechzyklen
  - für ICP-Stechdrehzyklen
- komplexe Konturen für die Fräsbearbeitung mit der C-Achse
  - für die Stirnfläche
  - für die Mantelfläche

Sie aktivieren die Unterbetriebsart **ICP-Editor** mit dem Softkey **ICP Edit**. Dieser ist nur anwählbar beim Editieren von ICP-Zerspannzyklen oder ICP-Frässzyklen sowie beim Zyklus ICP-Rohteilkontur.

Die Beschreibung ist abhängig vom Konturtyp. **ICP** unterscheidet anhand des Zyklus:

- Kontur für die Drehbearbeitung oder Rohteilkontur:  
**Weitere Informationen:** "Konturelemente Drehkontur", Seite 451
- Kontur für die Stirnfläche:  
**Weitere Informationen:** "Stirnflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn", Seite 477
- Kontur für die Mantelfläche:  
**Weitere Informationen:** "Mantelflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn", Seite 487

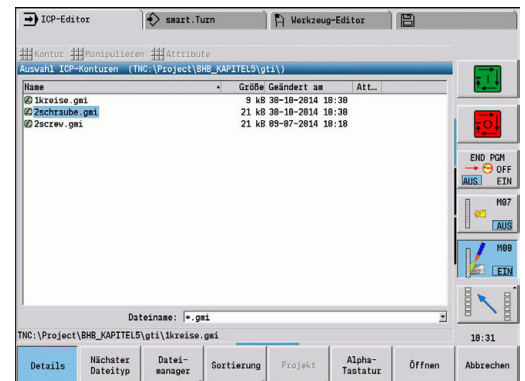

Wenn Sie mehrere **ICP-Konturen** nacheinander erstellen oder bearbeiten, wird die zuletzt bearbeitete **ICP-Konturnummer** nach Verlassen der Unterbetriebsart **ICP-Editor** in den Zyklus übernommen.


## Konturen für Zyklen bearbeiten

 Den **ICP-Konturen** der Zyklenbearbeitung sind Namen zugeordnet. Der Konturname ist gleichzeitig der Dateiname. Der Konturname wird auch in dem aufrufenden Zyklus verwendet.


Sie haben folgende Möglichkeiten den Konturnamen festzulegen:

- Konturnamen **vor** Aufruf der Unterbetriebsart **ICP-Editor** im Zyklendialog festlegen (Eingabefeld **FK**). **ICP** übernimmt diesen Namen
- Konturnamen in der Unterbetriebsart **ICP-Editor** festlegen. Dazu muss das Eingabefeld **FK** leer sein, wenn Sie die Unterbetriebsart **ICP-Editor** aufrufen
- Bestehende Kontur übernehmen. Wenn Sie die Unterbetriebsart **ICP-Editor** verlassen, wird der Name der zuletzt bearbeiteten Kontur in das Eingabefeld **FK** übernommen


Neue Kontur erstellen:



 - ▶ Den Namen der Kontur im Zyklendialog festlegen und Softkey **ICP Edit** drücken. Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** schaltet auf die Eingabe der Kontur um



 
- ▶ Alternativ Softkey **ICP Edit** drücken. Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** öffnet das Fenster **Auswahl ICP-Konturen**



- ▶ Den Namen der Kontur im Feld **Dateiname:** vorgeben und Softkey **Öffnen** drücken. Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** schaltet auf die Eingabe der Kontur um



 - ▶ Menüpunkt **KONTUR** wählen




- ▶ Softkey **Element zufügen** drücken
- > **ICP** erwartet die Neueingabe einer Kontur

## Dateiorganisation mit der Unterbetriebsart ICP-Editor

 Im Rahmen der Dateiorganisation können Sie **ICP-Konturen** kopieren, umbenennen oder löschen.

Dateimanager öffnen:



- ▶ Softkey **ICP Edit** drücken



- ▶ Softkey **Konturliste** drücken
- > Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** öffnet das Fenster **Auswahl ICP-Konturen**



- ▶ Softkey **Dateimanager** drücken
- > Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** schaltet die Softkey-Leiste auf die Funktionen zur Dateiorganisation um

## 6.3 Unterbetriebsart ICP-Editor in der Betriebsart smart.Turn

In der Betriebsart **smart.Turn** erstellen Sie:

- Konturgruppen
- Rohteil- und Hilfsrohteil-Konturen
- Fertigteil- und Hilfskonturen
- Standardfiguren und komplexe Konturen für die C-Achsbearbeitung
  - auf der Stirnfläche
  - auf der Mantelfläche
- Standardfiguren und komplexe Konturen für die Y-Achsbearbeitung
  - auf der XY-Ebene
  - auf der YZ-Ebene

**Konturgruppen:** Die Steuerung unterstützt bis zu vier Konturgruppen (**ROHTEIL**, **FERTIGTEIL** und **HILFSKONTUREN**) in einem NC-Programm. Die Kennung **Konturgruppe** leitet die Beschreibung einer Konturgruppe ein.

**Weitere Informationen:** "Konturgruppen", Seite 530

**Rohteil- und Hilfsrohteil-Konturen:** Komplexe Rohteile beschreiben Sie Element für Element – wie Fertigteile. Die Standardformen Stange und Rohr wählen Sie per Menü an und beschreiben sie mit wenigen Parametern. Falls eine Fertigteilbeschreibung existiert, können Sie im Menü auch Gußteil wählen.

**Weitere Informationen:** "Rohteilbeschreibung", Seite 450

Figuren und Muster für die C- und Y-Achsbearbeitung: Komplexe Fräskonturen beschreiben Sie Element für Element. Folgende Standardfiguren sind vorbereitet.

Sie wählen die Figuren per Menü aus und beschreiben sie mit wenigen Parametern:

- Kreis
- Rechteck
- Vieleck C
- Lineare Nut
- Zirkulare Nut
- Bohrung

Diese Figuren sowie Bohrungen können Sie als lineare- oder zirkulare Muster auf der Stirn- oder Mantelfläche sowie auf der XY- oder YZ-Ebene anordnen.

**DXF-Konturen** können Sie importieren und in das smart.Turn-Programm integrieren.

**Konturen der Zyklenprogrammierung** können Sie übernehmen und in das smart.Turn-Programm integrieren.

Die Betriebsart **smart.Turn** unterstützt die Übernahme folgender Konturen:

- Rohteilbeschreibung (Endung: **\*.gmr**): Übernahme als Rohteil oder Hilfsrohteil-Kontur
- Kontur für die Drehbearbeitung (Endung: **\*.gmi**): Übernahme als Fertigteil- oder Hilfskontur
- Stirnflächenkontur (Endung: **\*.gms**)
- Mantelflächenkontur (Endung: **\*.gmm**)



**ICP** bildet die erstellten Konturen im smart.Turn-Programm mit **G**-Befehlen ab.

Mit dem Maschinenparameter **convertICP** (Nr. 602023) definieren Sie, ob die Steuerung die programmierten oder die berechneten Werte ins NC-Programm übernimmt.

## Konturen für Zyklen bearbeiten

Neue Rohteilkontur erstellen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen



- ▶ **Rohteil** oder **neues Hilfsrohteil** im ICP-Untermenü auswählen




- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen
- ▶ Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** schaltet auf die Eingabe der komplexen Rohteilkontur um



- ▶ Alternativ Menüpunkt **Stange** wählen
- ▶ Standardrohteil **Stange** beschreiben



- ▶ Alternativ Menüpunkt **Rohr** wählen
- ▶ Standardrohteil **Rohr** beschreiben

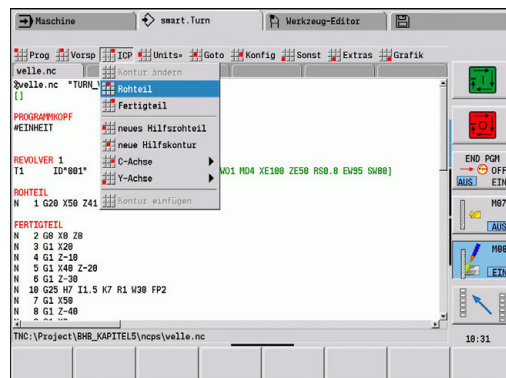

Neue Kontur für die Drehbearbeitung erstellen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen



- ▶ Konturtyp im ICP-Untermenü auswählen



- ▶ Menüpunkt **Kontur ändern** wählen

Element  
Zufügen

- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken
- ▶ **ICP** erwartet die Neueingabe einer Kontur

Kontur aus der Zyklenbearbeitung laden:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen



- ▶ Konturtyp im ICP-Untermenü auswählen
- ▶ Softkey **Konturliste** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** zeigt die Liste der im Zyklenbetrieb erstellten Konturen an
- ▶ Kontur auswählen und laden

Kontur-  
liste

Bestehende Kontur ändern:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen



- ▶ **Kontur ändern** im ICP-Untermenü auswählen



Kontur  
ändern ICP

- ▶ Alternativ Softkey **Kontur ändern ICP** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** zeigt die vorhandene Kontur an und stellt sie zur Bearbeitung bereit




 






## 6.4 ICP-Konturen erstellen

Eine ICP-Kontur besteht aus einzelnen Konturelementen. Sie erstellen die Kontur durch sequenzielle Eingabe der einzelnen Konturelemente. Den **Startpunkt** legen Sie vor der Beschreibung des ersten Elements fest. Der **Endpunkt** wird durch den Zielpunkt des letzten Konturelements bestimmt.

Eingegebene Konturelemente und Teilkonturen werden sofort angezeigt. Durch Lupen- und Verschiebefunktionen passen Sie die Darstellung beliebig an.

Das im Folgenden erläuterte Prinzip gilt für alle **ICP-Konturen**.
  
### Softkeys in der Unterbetriebsart ICP-Editor – Hauptmenü

	Öffnet den Dateiauswahldialog für <b>ICP-Konturen</b>
	Invertiert die Definitionsrichtung der Kontur
	Nachträgliches Einfügen von Formelementen
	Öffnet das Softkey-Menü der Lupe und zeigt den Lupenrahmen an
	Löscht ein bestehendes Element
	Ändert ein bestehendes Element
	Fügt an die bestehende Kontur ein Element an
	Führt zurück in den Dialog, der <b>ICP</b> aufgerufen hat

## ICP-Kontur eingeben

Wird die Kontur neu erstellt, fragt die Steuerung zuerst nach den Koordinaten des **Konturstartpunkts**.

**Lineare Konturelemente:** Wählen Sie die Richtung des Elements anhand des Menüsymbols aus und vermaßen es. Bei horizontalen und vertikalen Linearelementen ist die Eingabe der X- und Z-Koordinaten nicht erforderlich, wenn keine ungelösten Elemente vorhanden sind.

**Zirkulare Konturelemente:** Wählen Sie den Drehsinn des Kreisbogens anhand des Menüsymbols aus und vermaßen den Bogen.

Nach der Auswahl des Konturelements geben Sie die bekannten Parameter ein. Nicht definierte Parameter errechnet die Steuerung anhand der Daten benachbarter Konturelemente. In der Regel beschreiben Sie die Konturelemente so, wie sie in der Fertigungszeichnung bemaßt sind.

 
Bei der Eingabe von linearen oder zirkularen Elementen wird der **Startpunkt** zwar zu Ihrer Information angezeigt, er ist aber nicht editierbar. Der **Startpunkt** entspricht dem **Endpunkt** des letzten Elements.

Zwischen **Linien- und Bogenmenü** wechseln Sie per Softkey. Formelemente (Fase, Verrundung und Freistiche) wählen Sie per Menüpunkt.

ICP-Kontur erstellen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur ändern** wählen



- ▶ Startpunkt festlegen
- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken



- ▶ Startpunkt festlegen
- ▶ Softkey **Linienmenü** drücken



- ▶ Alternativ Softkey **Bogenmenü** drücken
- ▶ Elementtyp auswählen
- ▶ Bekannte Parameter des Konturelements eingeben


---

**Menüpunkte Linienmenü**

 

---



Linie mit Winkel im angezeigten Quadranten



 Horizontale Linie in angezeigter Richtung



Linie mit Winkel im angezeigten Quadranten



Vertikale Linie in angezeigter Richtung



Formelementmenü aufrufen

---

**Menüpunkte Bogenmenü**


---



Kreisbogen im angezeigten Drehsinn



Formelementmenü aufrufen

---

**Softkeys Umschaltung Linien- und Bogenmenü**


---

Softkey **Linienmenü** drückenSoftkey **Bogenmenü** drücken

 
## Absolute oder inkrementale Vermaung

Entscheidend fr die Vermaung ist die Stellung des Softkeys **Inkrement**. Inkrementale Parameter erhalten den Zusatz **i** (**Xi**, **Zi**, usw.).

---

### Softkey Umschaltung Inkremental

---



Aktiviert das Inkrementalma fr den aktuellen Wert

## bergnge bei Konturelementen

Ein bergang ist **tangential**, wenn am Berhrungspunkt der Konturelemente kein Knick- oder Eckpunkt entsteht. Bei geometrisch anspruchsvollen Konturen werden tangentielle bergnge verwendet, um mit einer minimalen Vermaung auszukommen und mathematische Widersprche auszuschlieen.

Fr die Berechnung ungelster Konturelemente muss die Steuerung die Art des bergangs zwischen den Konturelementen kennen. Den bergang zu dem nchsten Konturelement legen Sie per Softkey fest.



Hufig sind **vergessene** tangentielle bergnge die Ursache fr Fehlermeldungen bei der ICP-Konturdefinition.

---

### Softkey fr tangentialen bergang

---



Aktiviert die Tangentialbedingung fr den bergang im Endpunkt des Konturelements

## Passungen und Innengewinde

Mit dem Softkey **Passung Innengew.** öffnen Sie ein Eingabeformular, mit dem Sie den Bearbeitungsdurchmesser für Passungen und Innengewinde berechnen können. Nachdem Sie die erforderlichen Werte (Nenndurchmesser und Toleranzklasse oder Gewindeart) eingeben haben, können Sie den berechneten Wert als Zielpunkt für das Konturelement übernehmen.



Sie können den Bearbeitungsdurchmesser nur für geeignete Konturelemente berechnen, z. B. für ein Geradenelement in X-Richtung bei einer Passung auf einer Welle.

Bei der Berechnung von Innengewinden können Sie bei den Gewindearten 9, 10 und 11 den Nenndurchmesser für Zollgewinde aus der Liste **Nenndurchm. Liste L** auswählen.

Passung für Bohrung oder Welle berechnen:



- ▶ Softkey **Passung Innengew.** drücken

- ▶ Nenndurchmesser eingeben
- ▶ Passungsdaten in das Formular **Passung** eingeben



- ▶ Taste **ENT** drücken, um Werte zu berechnen



- ▶ Softkey **Übernehmen** drücken
- ▶ Die berechnete Toleranzmitte wird in das geöffnete Dialogfeld übernommen

Kernlochdurchmesser für Innengewinde berechnen:



- ▶ Softkey **Innengewinde** drücken

- ▶ Nenndurchmesser eingeben
- ▶ Gewindedaten in das Formular **Innengewinde-Rechner** eingeben



- ▶ Taste **ENT** drücken, um Werte zu berechnen



- ▶ Softkey **Übernehmen** drücken
- ▶ Der berechnete Kernlochdurchmesser wird in das geöffnete Dialogfeld übernommen

## Polarkoordinaten

 
Standardmäßig wird die Eingabe von kartesischen Koordinaten erwartet. Mit den Softkeys für Polarkoordinaten schalten Sie einzelne Koordinaten auf Polarkoordinaten um.

Für die Definition eines Punkts können Sie kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten mischen.

### Softkeys für Polarkoordinaten



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Winkels **W** um



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Radius **P** um

## Winkleingaben


Wählen Sie die gewünschte Winkelangabe per Softkey aus.

### ■ Linearelemente

- **AN** Winkel zur Z-Achse ( $AN \leq 90^\circ$  – innerhalb des vorgewählten Quadranten)
- **ANn** Winkel zum Nachfolgeelement
- **ANp** Winkel zum vorherigen Element

### ■ Kreisbögen


- **ANs** Tangentenwinkel im Startpunkt des Kreises
- **ANe** Tangentenwinkel im Endpunkt des Kreises
- **ANn** Winkel zum Nachfolgeelement
- **ANp** Winkel zum vorherigen Element

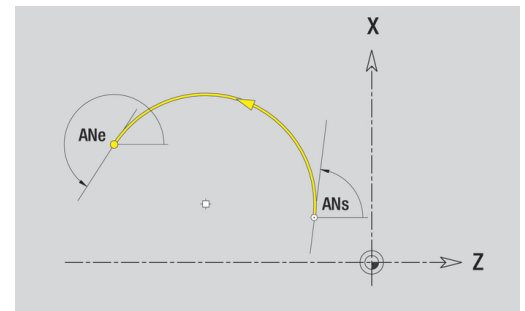

### Softkeys für Winkleingaben



 Winkel zum Nachfolger



Winkel zum Vorgänger

## Konturdarstellung

Nach der Eingabe eines Konturelements prüft die Steuerung, ob es ein gelöstes oder ungelöstes Element ist.

- Ein **gelöstes Konturelement** ist eindeutig und vollständig bestimmt – es wird sofort gezeichnet.
- Ein **ungelöstes Konturelement** ist nicht vollständig bestimmt.

Der **ICP-Editor**:


- platziert unterhalb des Grafikfensters ein Symbol, das den Elementtyp und die Linienrichtung/den Drehsinn widerspiegelt
- stellt ein ungelöstes Linearelement dar, wenn der Startpunkt und die Richtung bekannt sind
- stellt ein ungelöstes Zirkularelement als Vollkreis dar, wenn der Mittelpunkt und der Radius bekannt sind

Die Steuerung wandelt ein ungelöstes in ein gelöstes Konturelement, sobald es berechnet werden kann. Das Symbol wird dann gelöscht.

Ein fehlerhaftes Konturelement wird dargestellt, wenn das möglich ist. Zusätzlich erfolgt eine Fehlermeldung.

**Ungelöste Konturelemente:** Kommt es bei der weiteren Kontureingabe zu einem Fehler, weil nicht genügend Informationen vorliegen, können die ungelösten Elemente selektiert und ergänzt werden.

Sind **ungelöste** Konturelemente vorhanden, können die gelösten Elemente nicht geändert werden. Beim letzten Konturelement vor dem ungelösten Konturbereich kann aber der **tangentiale Übergang** gesetzt oder gelöscht werden.

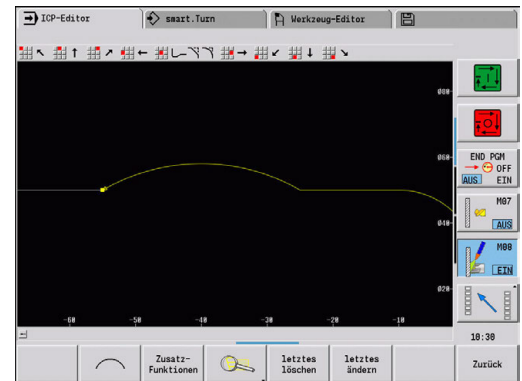



- Ist das zu ändernde Element ein ungelöstes, dann wird das zugehörige Symbol als **ausgewählt** gekennzeichnet
- Den Elementtyp und den Drehsinn eines Kreisbogens können Sie nicht ändern. In diesem Fall muss das Konturelement gelöscht und anschließend hinzugefügt werden

## Lösungsauswahl

Ergeben sich bei der Berechnung ungelöster Konturelemente mehrere Lösungsmöglichkeiten, sichten Sie mit den Softkeys **nächste Lösung** und **vorige Lösung** die mathematisch möglichen Lösungen. Die richtige Lösung bestätigen Sie per Softkey.



Sind beim Verlassen des Editiermodus ungelöste Konturelemente vorhanden, fragt die Steuerung, ob diese Elemente verworfen werden sollen.

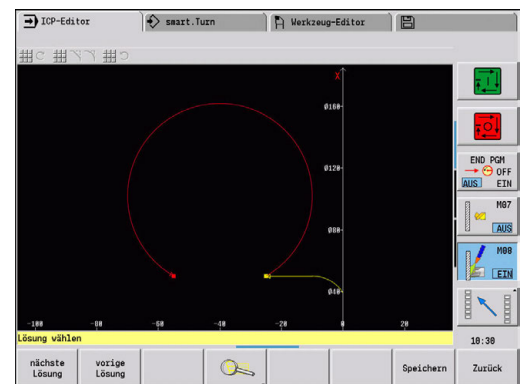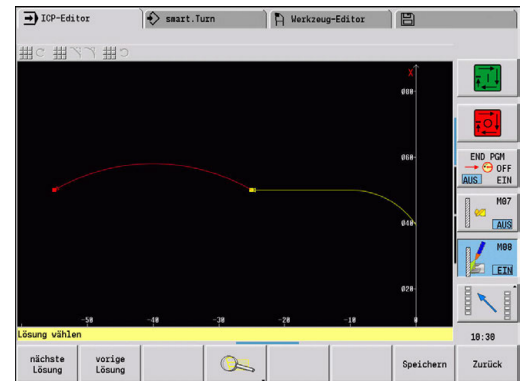

## Farben bei der Konturdarstellung

Gelöste, ungelöste oder selektierte Konturelemente sowie selektierte Konturecken und Restkonturen werden in unterschiedlichen Farben dargestellt. (Die Selektion von Konturelementen, Konturecken und Restkonturen sind bei dem Ändern von **ICP-Konturen** von Bedeutung).

Farben:

- weiß: Rohteilkontur, Hilfsrohteil-Kontur
- gelb: Fertigteilkonturen (Drehkonturen, Konturen für die C- und Y-Achsbearbeitung)
- blau: Hilfskonturen
- grau: für ungelöste oder fehlerhafte, aber darstellbare Elemente
- rot: selektierte Lösung, selektiertes Element oder selektierte Ecke

 
 
 



## Selektionsfunktionen




Die Steuerung stellt in der Unterbetriebsart **ICP-Editor** verschiedene Funktionen zur Auswahl von Konturelementen, Formelementen, Konturecken und Konturbereichen zur Verfügung. Diese Funktionen rufen Sie per Softkey auf.

Selektierte Konturecken oder Konturelemente werden rot dargestellt.

Konturbereich selektieren:

-  ▶ Erstes Element des Konturbereichs auswählen
-  ▶ Bereichsselektion aktivieren
-  ▶ Softkey **Element vor** solange drücken, bis der gesamte Bereich markiert ist
-  ▶ Alternativ Softkey **Element zurück** solange drücken, bis der gesamte Bereich markiert ist

### Konturelemente auswählen

   -  **Element vor** (oder Cursor-Taste links) wählt das nächste Element in Konturdefinitionsrichtung aus
-  **Element zurück** (oder Cursor-Taste rechts) wählt das vorherige Element in Konturdefinitionsrichtung aus
-  **Bereich markieren** aktiviert die Bereichsselektion

### Konturecken auswählen (für Formelemente)

-  **Konturecke vor** (oder Cursor-Taste links) wählt die nächste Ecke in Konturdefinitionsrichtung aus
-  **Konturecke zurück** (oder Cursor-Taste rechts) wählt die vorherige Ecke in Konturdefinitionsrichtung aus
-  **Alle Ecken markieren** markiert alle Konturecken
-  **Eckenauswahl**  
Ist die Eckenauswahl aktiviert, können mehrere Konturecken markiert werden
-  **markieren**  
Bei aktiver Eckenauswahl können Sie einzelne Konturecken anwählen und markieren oder aus der Markierung entfernen

## Nullpunkt verschieben

Mit dieser Funktion können Sie eine komplette Drehkontur verschieben.

Zunächst Fertigteilmenü wählen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen

 


- ▶ Menüpunkt **Fertigteil** wählen

Nullpunktverschiebung aktivieren:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken

 


- ▶ Menüpunkt **Nullpunkt** wählen



- ▶ Menüpunkt **Verschieben** wählen

- ▶ Konturverschiebung eingeben, um die bisher definierte Kontur zu verschieben



- ▶ Softkey **Speichern** drücken


Nullpunktverschiebung deaktivieren:



- ▶ Menüpunkt **Nullpunkt** wählen



- ▶ Menüpunkt **Rücksetzen** wählen
- ▶ Der Nullpunkt des Koordinatensystems wird auf die ursprüngliche Position zurückgesetzt

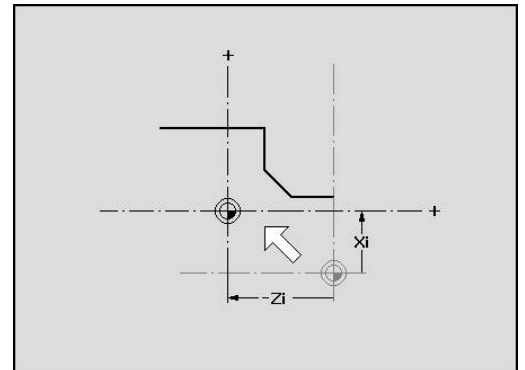

Wenn Sie die Unterbetriebsart **ICP-Editor** verlassen, können Sie die Nullpunktverschiebung nicht mehr zurücksetzen. Die Kontur wird beim Verlassen der Unterbetriebsart **ICP-Editor** mit den Werten der Nullpunktverschiebung umgerechnet und gespeichert. In diesem Fall können Sie den Nullpunkt nochmals in entgegengesetzter Richtung verschieben.

Parameter

- **Xi: Zielpunkt** – Betrag, um den der Nullpunkt verschoben wird
- **Zi: Zielpunkt** – Betrag, um den der Nullpunkt verschoben wird

## Konturabschnitt linear duplizieren

Mit dieser Funktion definieren Sie einen Konturabschnitt und hängen ihn an die bestehende Kontur an.

Zunächst Fertigteilmenü wählen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen

 


- ▶ Menüpunkt **Fertigteil** wählen

Duplizieren:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Duplizieren** wählen



- ▶ Menüpunkt **Reihe linear** wählen

 


- ▶ Mit Softkey **Element vor** oder **Element zurück** Konturelemente wählen



- ▶ Softkey **Auswählen** drücken


- ▶ Anzahl der Wiederholungen eingeben



- ▶ Softkey **Speichern** drücken

Parameter

- **Q: Anzahl** der Wiederholungen

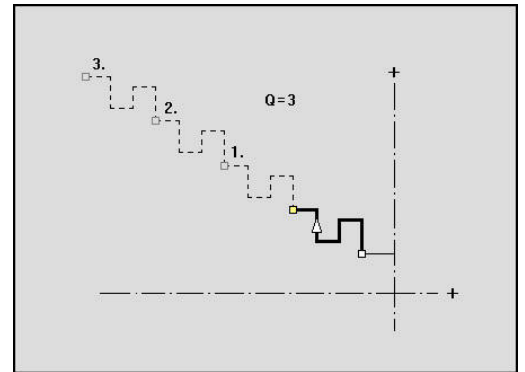

## Konturabschnitt zirkular duplizieren

Mit dieser Funktion definieren Sie einen Konturabschnitt und hängen ihn kreisförmig an die bestehende Kontur an.

Zunächst Fertigteilmenü wählen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen

 


- ▶ Menüpunkt **Fertigteil** wählen

Duplizieren:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Duplizieren** im Fertigteilmenü wählen



 
- ▶ Menüpunkt **Reihe zirkular** wählen



- ▶ Mit Softkey **Element vor** oder **Element zurück** Konturelemente wählen




- ▶ Softkey **Auswählen** drücken
- ▶ Anzahl der Wiederholungen und Radius eingeben



- ▶ Softkey **Speichern** drücken

Parameter

- **Q: Anzahl** – der Konturabschnitt wird **Q**-mal dupliziert
- **R: Radius**

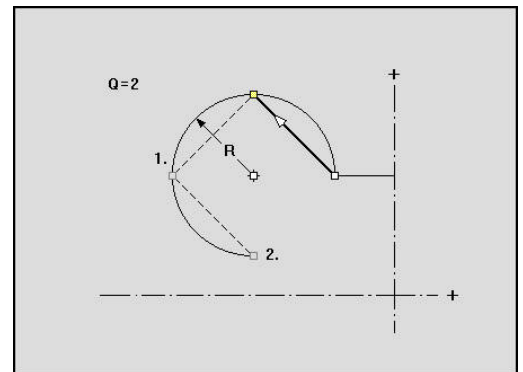

Die Steuerung legt einen Kreis mit dem definierten Radius um den Anfangs- und Endpunkt des Konturabschnitts. Die Schnittpunkte der Kreise ergeben die beiden möglichen Drehpunkte.

Der Drehwinkel ergibt sich aus dem Abstand Anfangspunkt und Endpunkt des Konturabschnitts.

Mit den Softkeys **nächste Lösung** oder **vorige Lösung** können Sie eine der rechnerisch möglichen Lösungen wählen.

## Konturabschnitt durch Spiegeln duplizieren

In dieser Funktion definieren Sie einen Konturabschnitt, der gespiegelt und an die bestehende Kontur angehängt wird.

Zunächst Fertigteilmenü wählen:



- ▶ Menüpunkt **ICP** wählen

 


- ▶ Menüpunkt **Fertigteil** wählen

Duplizieren:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Duplizieren** wählen



 
- ▶ Menüpunkt **Spiegeln** wählen



- ▶ Mit Softkey **Element vor** oder **Element zurück** Konturelemente wählen



- ▶ Softkey **Auswählen** drücken




- ▶ Winkel der Spiegelachse eingeben
- ▶ Softkey **Speichern** drücken

Parameter

- **W: Winkel der Spiegelachse** – die Spiegelachse verläuft durch den aktuellen Endpunkt der Kontur (Bezug des Winkels: positive Z-Achse)

## Invertieren

Mit der Funktion **Invertieren** können Sie die programmierte Richtung einer Kontur umkehren.

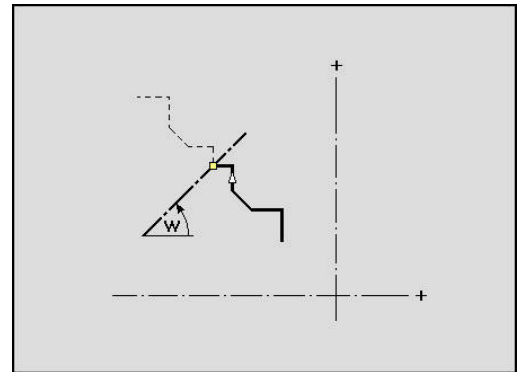

## Konturrichtung (Zyklusprogrammierung)

Die Zerspanrichtung wird bei der Zyklusprogrammierung anhand der Konturrichtung ermittelt. Ist die Kontur in  $-Z$ -Richtung beschrieben, muss für die Längsbearbeitung ein Werkzeug mit der Orientierung 1 verwendet werden. Ob plan oder längs bearbeitet wird, entscheidet der verwendete Zyklus.

**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

Ist die Kontur in  $-X$ -Richtung beschrieben, muss ein Planzyklus oder ein Werkzeug mit der Orientierung 3 eingesetzt werden.

- **ICP-Zerspanen längs/plan (Schruppen):** Die Steuerung zerspannt das Material in Konturrichtung
- **ICP-Schichten längs/plan:** Die Steuerung schichtet in Konturrichtung





Eine ICP-Kontur, die für eine Schruppbearbeitung mit ICP-Zerspanen längs definiert wurde, kann nicht für eine Bearbeitung mit ICP-Zerspanen plan verwendet werden. Drehen Sie dazu die Konturrichtung mit dem Softkey **Kontur umdrehen** um.

### Softkeys in der Unterbetriebsart ICP-Editor - Hauptmenü

Kontur  
umdrehen

Invertiert die Definitionsrichtung der Kontur

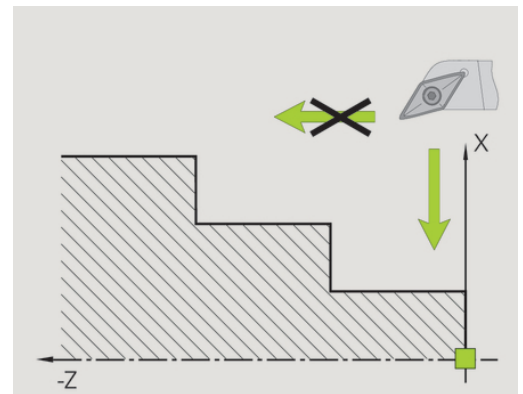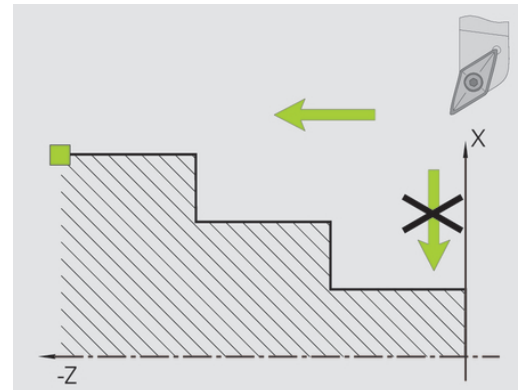

## 6.5 ICP-Konturen ändern

Die Steuerung bietet die im Folgenden beschriebenen Möglichkeiten, eine bereits erstellte Kontur zu erweitern oder zu verändern.

### Formelemente überlagern

Formelemente überlagern:




- ▶ Softkey **Formelemente** drücken



- ▶ Formelement auswählen
- ▶ Ecke auswählen




- ▶ Ecke für Formelement bestätigen
- ▶ Daten für das Formelement eingeben

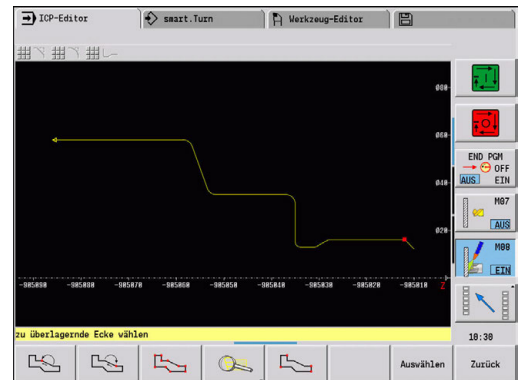

### Konturelemente zufügen

Sie **erweitern** eine ICP-Kontur durch Eingabe weiterer Konturelemente, die an die bestehende Kontur **angehängt** werden. Ein kleines Quadrat kennzeichnet das Konturende und ein Pfeil kennzeichnet die Richtung.

 Konturelemente zufügen:



- ▶ Softkey **Element zufügen** drücken
- ▶ Weitere Konturelemente an die bestehende Kontur anhängen

## Letztes Konturelement ändern oder löschen

**Letztes Konturelement ändern:** Bei Betätigung des Softkeys **letztes ändern** werden die Daten des **letzten** Konturelements zum Ändern bereitgestellt.

Bei der Korrektur eines Linear- oder Zirkularelements wird je nach Situation die Änderung sofort übernommen oder die korrigierte Kontur zur Kontrolle angezeigt. **ICP** erhebt die von der Änderung betroffenen Konturelemente farblich hervor. Ergeben sich mehrere Lösungsmöglichkeiten, sichten Sie mit den Softkeys **nächste Lösung** und **vorige Lösung** alle mathematisch möglichen Lösungen.

Die Änderung wird erst mit der Bestätigung per Softkey wirksam. Wenn Sie die Änderung verwerfen, gilt die **alte** Beschreibung weiterhin.

Den Typ des Konturelements (Linear- oder Zirkularelement), die Richtung eines Linearelements und den Drehsinn eines Zirkularelements können Sie nicht ändern. Ist das erforderlich, löschen Sie das Element und fügen ein neues Konturelement zu.

**Letztes Konturelement löschen:** Bei Betätigung des Softkeys **letztes löschen** werden die Daten des **letzten** Konturelements verworfen. Verwenden Sie diese Funktion mehrfach, um mehrere Konturelemente zu löschen.

## Konturelement löschen

Konturelement löschen:



 
- ▶ Menüpunkt **Manipulieren** wählen
- > Das Menü zeigt Funktionen zum Trimmen, Ändern und Löschen von Konturen



- ▶ Menüpunkt **Löschen** wählen



- ▶ Menüpunkt **Element/Bereich** wählen



- ▶ Das zu löschende Konturelement auswählen



- ▶ Das Konturelement löschen

Sie können mehrere Konturelemente nacheinander löschen.



## Konturelemente ändern

Die Steuerung bietet verschiedene Möglichkeiten eine bereits erstellte Kontur zu verändern. Im Folgenden ist der Änderungsablauf an dem Beispiel **Länge Element ändern** beschrieben. Die anderen Funktionen arbeiten in Analogie zu diesem Ablauf.

Im Menü **Manipulieren** sind folgende Änderungsfunktionen für bestehende Konturelemente verfügbar:

- **Trimmen**
  - **Länge Element**
  - **Länge Kontur** (nur geschlossene Konturen)
  - **Radius**
  - **Durchmesser**
- **Ändern**
  - **Konturelement**
  - **Formelement**
- **Löschen**
  - **Element/Bereich**
  - **Element/Bereich mit Verschieben**
  - **Kontur/Tasche/Figur/Muster**
  - **Formelement**
  - **alle Formelemente**
- **Transformieren**
  - Kontur **Verschieben**
  - Kontur **Drehen**
  - Kontur **Spiegeln**: Sie können die Lage der Spiegelachse mit Start und Endpunktkoordinaten oder mit Startpunkt und Winkel festlegen

### Länge des Konturelements ändern

Länge des Konturelements ändern:



- ▶ Menüpunkt **Manipulieren** wählen
- > Das Menü zeigt Funktionen zum Trimmen, Ändern und Löschen von Konturen



- ▶ Menüpunkt **Ändern** wählen



- ▶ Menüpunkt **Konturelement** wählen



 
- ▶ Das zu ändernde Konturelement auswählen



- ▶ Ausgewähltes Konturelement zum Ändern bereitstellen

- ▶ Änderungen vornehmen

- ▶ Änderungen übernehmen



- > Die Kontur oder Lösungsvarianten werden zur Kontrolle angezeigt. Bei Formelementen und ungelösten Elementen werden Änderungen sofort übernommen (Originalkontur in Gelb, die geänderte Kontur in Rot zum Vergleich)



- ▶ Gewünschte Lösung übernehmen

### Achsparallele Linie ändern

Beim **Ändern** einer achsparallelen Linie wird ein zusätzlicher Softkey angeboten, mit dem Sie auch den zweiten Endpunkt ändern können. So können Sie aus einer ursprünglich geraden Linie eine Schräge machen, um Korrekturen vorzunehmen.

Achsparallele Linie ändern:



- ▶ Ändern des **festen** Endpunkts. Durch mehrmaliges Drücken wählen Sie die Richtung der Schräge

## Kontur verschieben

Kontur verschieben:



- ▶ Menüpunkt **Manipulieren** wählen
- ▶ Das Menü zeigt Funktionen zum Trimmen, Ändern und Löschen von Konturen



- ▶ Menüpunkt **Ändern** wählen



 
- ▶ Menüpunkt **Konturelement** wählen




- ▶ Das zu ändernde Konturelement auswählen



- ▶ Ausgewähltes Konturelement zum Verschieben bereitstellen
- ▶ Neuen **Startpunkt** des Referenzelements eintragen



 - ▶ Neuen **Startpunkt** (= neue Position) übernehmen
- ▶ Die Steuerung zeigt die **verschobene Kontur** an




- ▶ Kontur auf neuer Position übernehmen

## Transformationen – Verschieben

Mit dieser Funktion können Sie eine Kontur inkremental oder absolut verschieben.

Parameter:

- **X: Zielpunkt**
- **Z: Zielpunkt**
- **Xi: Zielpunkt** inkremental
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **H: Original** (nur bei C-Achskonturen)
  - **0: Löschen:** Originalkontur wird gelöscht
  - **1: Kopieren:** Originalkontur bleibt erhalten
- **ID: Kontur** (nur bei C-Achskonturen)

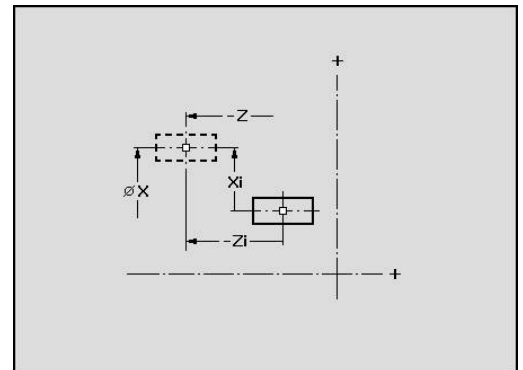


### Transformationen – Drehen

Mit dieser Funktion können Sie eine Kontur um einen Drehpunkt rotieren.

Parameter:

- **X: Drehpunkt** (kartesisch)
- **Z: Drehpunkt** (kartesisch)
- **W: Drehpunkt** (polar)
- **P: Drehpunkt** (polar)
- **A: Drehwinkel**
- **H: Original** (nur bei C-Achskonturen)
  - **0: Löschen:** Originalkontur wird gelöscht
  - **1: Kopieren:** Originalkontur bleibt erhalten
- **ID: Kontur** (nur bei C-Achskonturen)

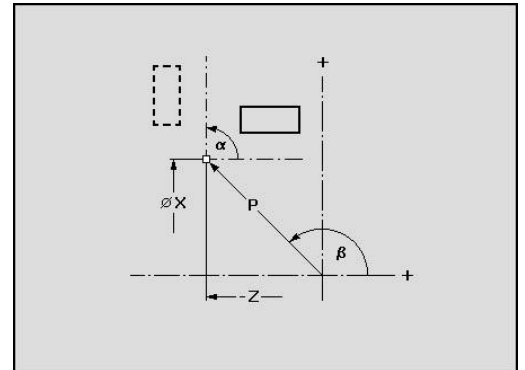

### Softkeys



Polare Bemaßung des Drehpunkts: Winkel



Polare Bemaßung des Drehpunkts: Radius

### Transformationen – Spiegeln

Diese Funktion spiegelt die Kontur. Sie definieren die Lage der **Spiegelachse** durch den Start- und Endpunkt oder durch den Startpunkt und den Winkel.

Parameter:

- **XS: Startpunkt** (kartesisch)
- **ZS: Startpunkt** (kartesisch)
- **X: Zielpunkt** (kartesisch)
- **Z: Zielpunkt** (kartesisch)
- **A: Winkel** – Drehwinkel
- **WS: Startpunkt** (polar)
- **PS: Startpunkt** (polar)
- **W: Zielpunkt** (polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **H: Original** (nur bei C-Achskonturen)
  - **0: Löschen**: Originalkontur wird gelöscht
  - **1: Kopieren**: Originalkontur bleibt erhalten
- **ID: Kontur** (nur bei C-Achskonturen)

### Softkeys für polare Vermaßung



Polare Bemaßung des Startpunkts: Winkel





Polare Bemaßung des Startpunkts: Radius



Polare Bemaßung des Endpunkts: Winkel



Polare Bemaßung des Endpunkts: Radius

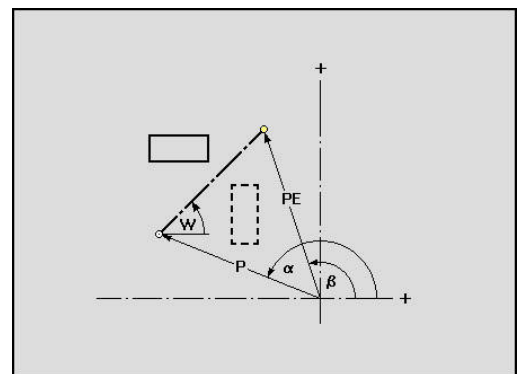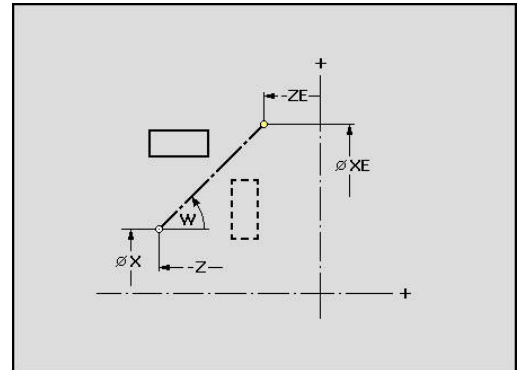

## 6.6 Lupe in der Unterbetriebsart ICP-Editor

Die Lupenfunktionen ermöglichen es, den sichtbaren Bildausschnitt zu verändern. Hierzu können Softkeys, die Cursor-Tasten sowie die Tasten **PgDn** und **PgUp** verwendet werden. Die **Lupe** ist in allen ICP-Fenstern aufrufbar.

Die Steuerung wählt den Bildausschnitt in Abhängigkeit der programmierten Kontur automatisch. Mit der Lupe kann ein anderer Bildausschnitt gewählt werden.

### Bildausschnitt ändern

Veränderung des Bildausschnitts mit Tasten:

- Der sichtbare Bildausschnitt kann, ohne das Lupenmenü zu öffnen, mit den Cursor-Tasten sowie den Tasten **PgDn**- und **PgUp** verändert werden

#### Tasten zum Verändern des Bildausschnitts



Die Cursor-Tasten schieben das Werkstück in Pfeilrichtung



PG DN


Vergrößert das dargestellte Rechteck (Zoom -)

PG UP

Verkleinert das dargestellte Rechteck (Zoom +)

Veränderung des Bildausschnitts mit dem Lupenmenü:

- Ist das Lupenmenü angewählt, wird ein rotes Rechteck im Konturfenster angezeigt. Dieses rote Rechteck zeigt den Zoombereich, der durch den Softkey **Übernehmen** oder die Taste **Ent** übernommen wird. Größe und Position dieses Rechtecks können mit den nachfolgenden Tasten verändert werden.

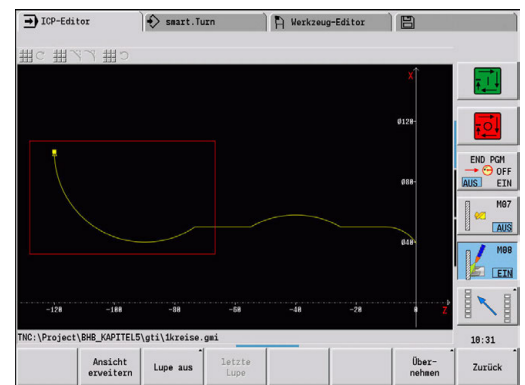

### Tasten zum Verändern des Bildausschnitts



Die Cursor-Tasten schieben das Rechteck in Pfeilrichtung



PG DN

Verkleinert das dargestellte Rechteck (Zoom +)

PG UP

Vergrößert das dargestellte Rechteck (Zoom -)

### Sofkeys in der Lupenfunktion



Lupe aktivieren

Ansicht  
erweitern

Vergrößert den sichtbaren Bildausschnitt direkt (Zoom -)

Lupe aus

Schaltet zurück zum Standardbildausschnitt und schließt das Lupenmenü

letzte  
Lupe

Kehrt zum zuletzt gewählten Bildschirmausschnitt zurück

Über-  
nehmen

Übernimmt den durch das rote Rechteck markierten Bereich als neuen Bildschirmausschnitt und schließt das Lupenmenü

Zurück

Schließt das Lupenmenü ohne den Bildschirmausschnitt zu verändern

## 6.7 Rohteilbeschreibung

In der Betriebsart **smart.Turn** werden die Standardformen **Stange** und **Rohr** mit einer G-Funktion beschrieben.


### Rohteilform Stange

Die Funktion beschreibt einen Zylinder.

Parameter:

- **X: Durchmesser** des Zylinders
- **Z: Länge** des Rohteils
- **K: Aufmaß** – Abstand zwischen Werkstück-Nullpunkt und rechter Kante

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G20** im Abschnitt **ROHTEIL**.

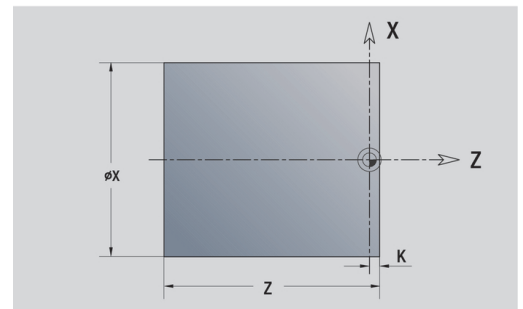


### Rohteilform Rohr

Die Funktion beschreibt einen Hohlzylinder.

Parameter:

- **X: Außendurchmesser** – Durchmesser Hohlzylinder
- **I: Innendurchmesser (Rohr)**
- **Z: Länge** des Rohteils
- **K: Aufmaß** – Abstand zwischen Werkstück-Nullpunkt und rechter Kante

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G20** im Abschnitt **ROHTEIL**.

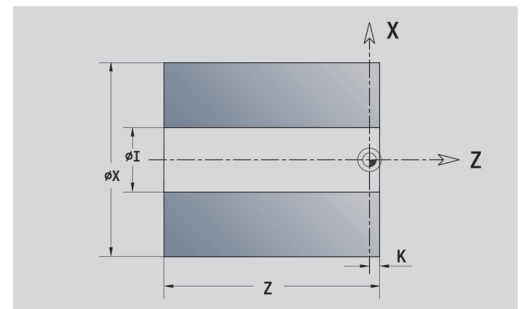


### Rohteilform Gußteil

Die Funktion beschreibt ein Aufmaß auf eine bestehende Fertigteilkontur.

Parameter:

- **K: Aufmaß konturparallel**

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** eine Kontur im Abschnitt **ROHTEIL**.

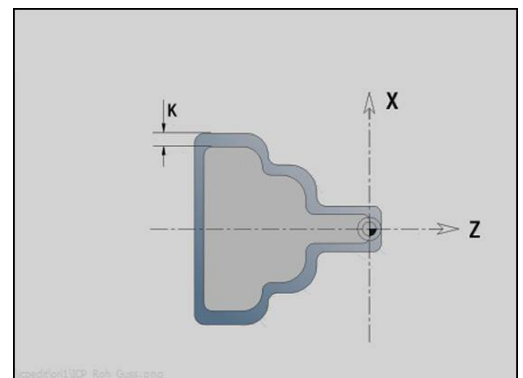



## 6.8 Konturelemente Drehkontur

Mit den Konturelementen der Drehkontur erstellen Sie:

- in der Unterbetriebsart **Einlernen**
  - komplexe Rohteilkonturen
  - Konturen für die Drehbearbeitung
- in der Betriebsart **smart.Turn**
  - komplexe Rohteilkonturen und Hilfsrohteil-Konturen
  - Fertigteil- und Hilfskonturen

### Grundelemente Drehkontur

 
#### Startpunkt festlegen

Im ersten Konturelement der Drehkontur geben Sie die Koordinaten für Startpunkt und Zielpunkt ein. Die Eingabe des Startpunkts ist nur im ersten Konturelement möglich. In nachfolgenden Konturelementen ergibt sich der Startpunkt aus dem jeweils vorherigen Konturelement.

Startpunkt festlegen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** wählen




- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken

- ▶ Konturelement wählen

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **XS, ZS:** **Startpunkt** der Kontur
- **WS:** **Startpunkt** der Kontur (Winkel polar)
- **PS:** **Startpunkt** der Kontur (polar; Radiusmaß)

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **GO**.

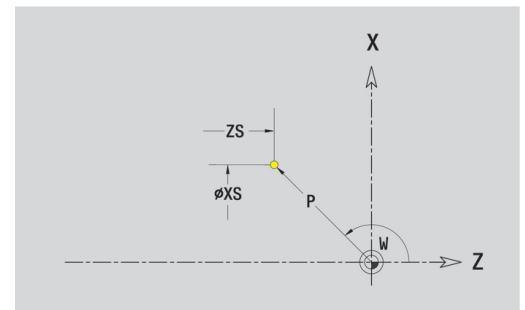

### Vertikale Linien

Vertikale Linie programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **X: Zielpunkt**
- **Xi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar; Radiusmaß)
- **L: Länge der Linie**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G1**.

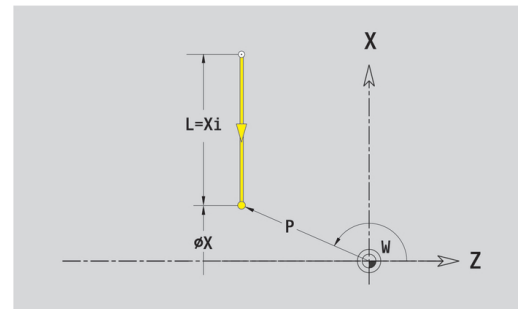

### Horizontale Linien

 Horizontale Linie programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **Z: Zielpunkt**
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar; Radiusmaß)
- **L: Länge der Linie**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G1**.

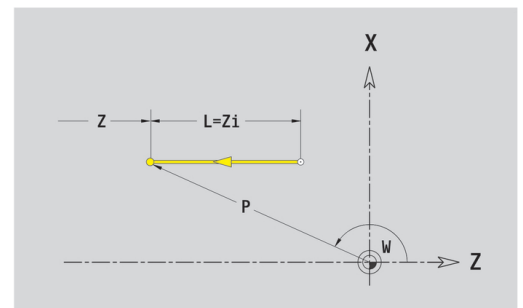

### Linie im Winkel

 Linie im Winkel programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Den Winkel **AN** immer innerhalb des gewählten Quadranten ( $\leq 90^\circ$ ) angeben.

Parameter:

- **X, Z: Zielpunkt**
- **Xi, Zi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar; Radiusmaß)
- **L: Länge der Linie**
- **AN: Winkel zur Z-Achse**
- **ANn: Winkel zur Z-Achse** – Winkel zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel zur Z-Achse** – Winkel zum vorherigen Element
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G1**.

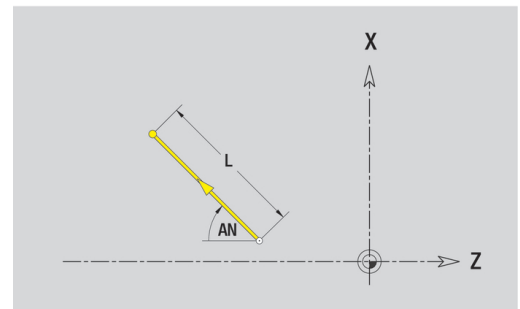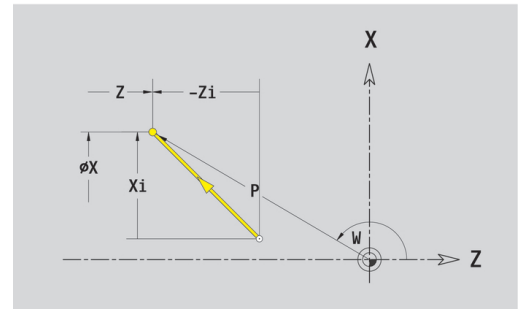

## Kreisbogen

Kreisbogen programmieren:






- ▶ Drehrichtung des Kreisbogens wählen
- ▶ Kreisbogen vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **X, Z: Zielpunkt**
- **Xi, Zi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Wi: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **P: Zielpunkt** (polar; Radiusmaß)
- **Pi: Zielpunkt** – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt (polar, inkremental)
- **I, K: Mittelpunkt** Kreisbogen
- **Ii, Ki: Mittelpunkt** Kreisbogen inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und Mittelpunkt in **X** und **Z**
- **PM: Mittelpunkt** Kreisbogen (polar; Radiusmaß)
- **PMi: Mittelpunkt** Kreisbogen – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** (polar, inkremental)
- **WM: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar)
- **WMi: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **R: Radius**
- **ANs: Winkel** – Tangentenwinkel im Startpunkt
- **ANe: Winkel** – Tangentenwinkel im Zielpunkt
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **U, F, D, FP:**

**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G2** oder **G3**.

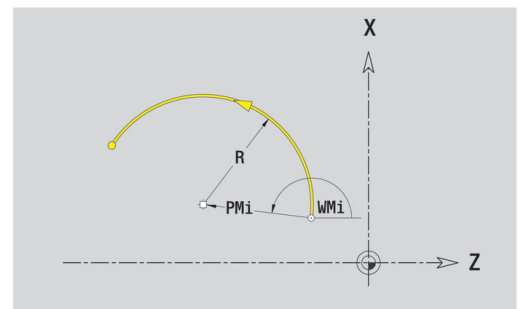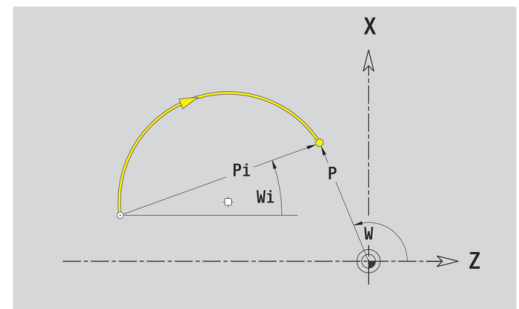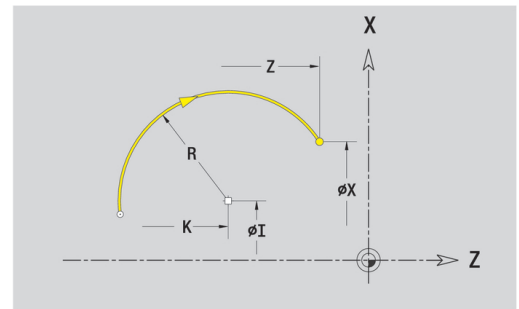

## Formelemente Drehkontur

### Fase oder Verrundung

Fase oder Verrundung programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ Fase wählen



- ▶ **Fasenbreite BR** eingeben
- ▶ Alternativ Rundung wählen

- ▶ **Verrundungsradius BR** eingeben
- ▶ Fase oder Verrundung als erstes Konturelement:  
**Elementlage AN** eingeben

Parameter:

- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**
- **AN: Elementlage**
- **U, F, D, FP:**

**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420




Fasen oder Verrundungen werden auf Konturecken definiert. Eine **Konturecke** ist der Schnittpunkt aus einem ein- und ausführendem Konturelement. Die Fase oder Verrundung kann erst berechnet werden, wenn das ausführende Konturelement bekannt ist.

**ICP** integriert die Fase oder Verrundung in der Betriebsart **smart.Turn** in das Basiselement **G1, G2** oder **G3**.

**Kontur beginnt mit einer Fase oder Rundung:** Geben Sie die Position der **gedachten Ecke** als Startpunkt an. Anschließend wählen Sie das Formelement Fase oder Rundung aus. Da das **einführende Konturelement** fehlt, bestimmen Sie mit **Elementlage AN** die eindeutige Lage der Fase oder Verrundung.

**Beispiel Außenfase am Konturanfang:** Bei der **Elementlage AN=90°** ist das gedachte einführende Bezugselement ein Planelement in **+ X-Richtung**.

**ICP** wandelt eine Fase oder Verrundung am Konturanfang in ein Linear- oder Zirkularelement um.

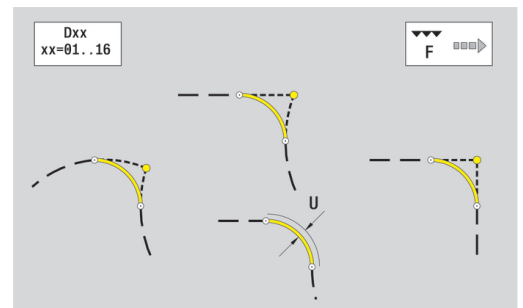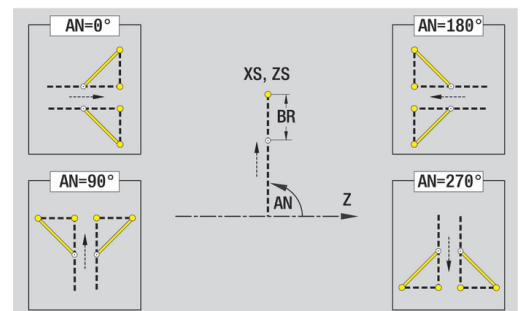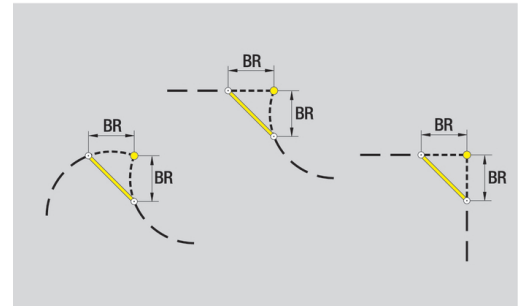

### Gewindefreistich DIN 76

Gewindefreistich DIN 76 programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ **Freistich DIN 76** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben

Parameter:



- **FP: Gewindesteigung** (Default: Normtabelle)
- **I: Freistichtiefe** (Default: Normtabelle)
- **K: Freistichlänge** (Default: Normtabelle)
- **R: Freistichradius** (Default: Normtabelle)
- **W: Freistichwinkel** (Default: Normtabelle)
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.

Parameter, die Sie nicht angeben, ermittelt die Steuerung aus der Normtabelle:

- die **Gewindesteigung FP** anhand des Durchmessers
- die Parameter **I, K, W** und **R** anhand der **Gewindesteigung FP**

**Weitere Informationen:** "DIN 76 – Freistichparameter", Seite 694

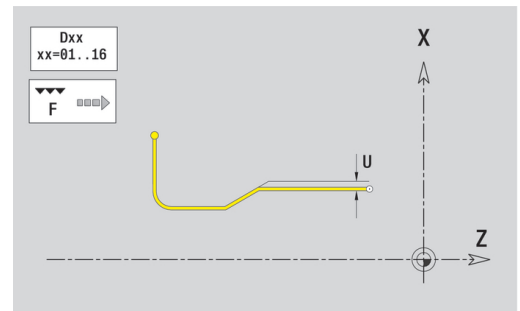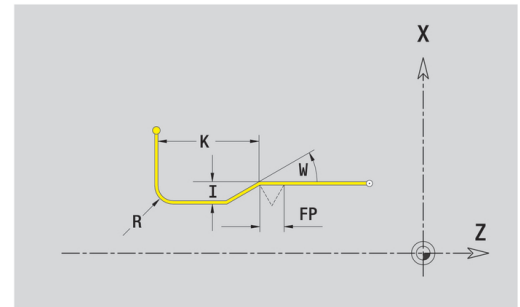

- Bei Innengewinden sollte die **Gewindesteigung FP** vorgegeben werden, da der Durchmesser des Längselements nicht der Gewindedurchmesser ist. Wird die Ermittlung der Gewindesteigung durch die Steuerung genutzt, ist mit geringen Abweichungen zu rechnen
- Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen

**Freistich DIN 509 E**

Freistich DIN 509 E programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ **Freistich DIN 509 E** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben



Parameter:

- **I: Freistichtiefe** (Default: Normtabelle)
- **K: Freistichlänge** (Default: Normtabelle)
- **R: Freistichradius** (Default: Normtabelle)
- **W: Freistichwinkel** (Default: Normtabelle)
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.

Parameter, die Sie nicht eingeben, ermittelt die Steuerung anhand des Durchmessers aus der Normtabelle.

**Weitere Informationen:** "DIN 509 E – Freistichparameter", Seite 695

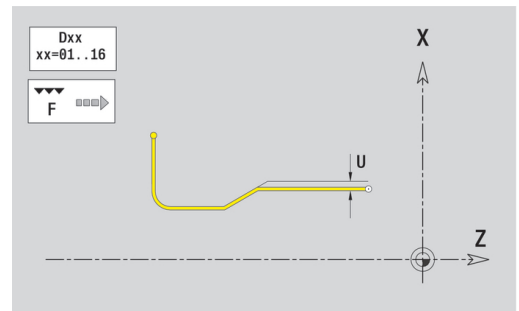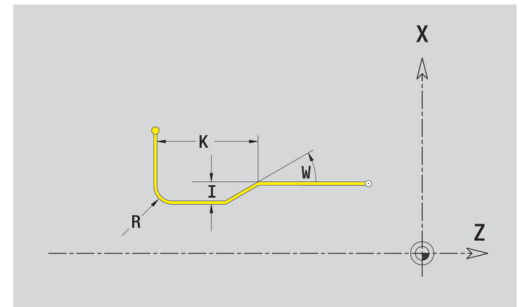

Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen.

### Freistich DIN 509 F

Freistich DIN 509 F programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ **Freistich DIN 509 F** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben



Parameter:

- **I: Freistichtiefe** (Default: Normtabelle)
- **K: Freistichlänge** (Default: Normtabelle)
- **R: Freistichradius** (Default: Normtabelle)
- **W: Freistichwinkel** (Default: Normtabelle)
- **P: Plantiefe** (Default: Normtabelle)
- **A: Planwinkel** (Default: Normtabelle)
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.

Parameter, die Sie nicht eingeben, ermittelt die Steuerung anhand des Durchmessers aus der Normtabelle.

**Weitere Informationen:** "DIN 509 F – Freistichparameter", Seite 695

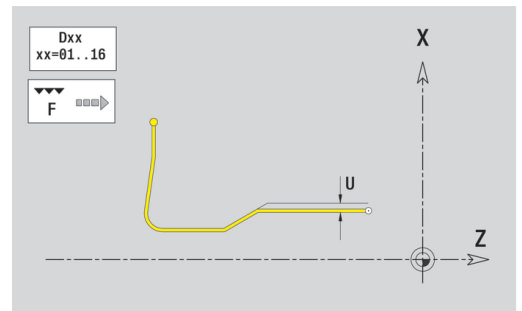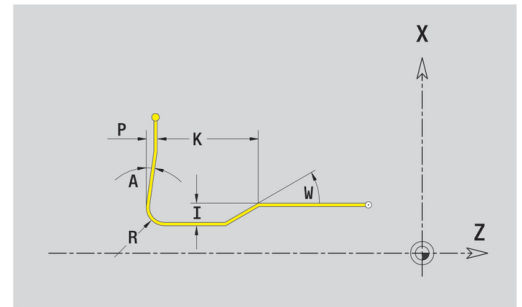

Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen.



### Freistich Form U

Freistich Form U programmieren:



- ▶ Formelement wählen




- ▶ **Freistich Form U** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben

Parameter:

- **I: Freistichtiefe**
- **K: Länge**
- **R: Freistichradius**
- **P: Fase/Verrundung**
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.

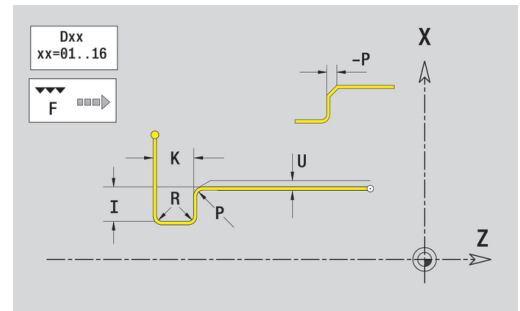

Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen.

### Freistich Form H

Freistich Form H programmieren:



- ▶ Formelement wählen




- ▶ **Freistich Form H** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben

Parameter:

- **K: Länge**
- **R: Freistichradius**
- **W: Eintauchwinkel**
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.

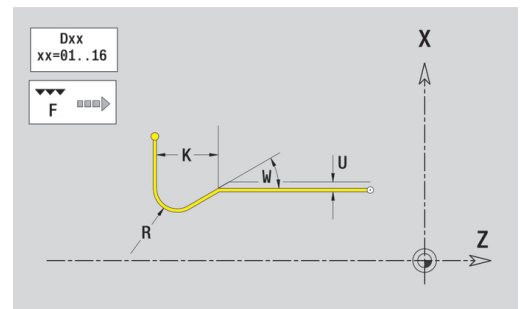

Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen.

### Freistich Form K

Freistich Form K programmieren:



- ▶ Formelement wählen



 
- ▶ **Freistich Form K** wählen

- ▶ Freistichparameter eingeben

Parameter:

- **I: Freistichtiefe**
- **R: Freistichradius**
- **W: Öffnungswinkel**
- **A: Eintauchwinkel**
- **U, F, D, DF:**  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G25**.



Freistiche können nur zwischen zwei Linearelementen programmiert werden. Eines der beiden Linearelemente muss parallel zur X-Achse verlaufen.

## 6.9 Konturelemente Stirnfläche

Mit den Konturelementen der Stirnfläche erstellen Sie komplexe Fräskonturen.

- in der Unterbetriebsart **Einlernen**: Konturen für axiale ICP-Fräszyklen
- in der Betriebsart **smart.Turn**: Konturen für die Bearbeitung mit der C-Achse

Konturelemente der Stirnfläche vermaßen Sie kartesisch oder polar. Die Umschaltung erfolgt per Softkey. Für die Definition eines Punkts können Sie kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten mischen.

 
---

### Softkeys für Polarkoordinaten

---



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Winkels **C** um



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Radius **P** um

## Grundelemente Stirnfläche

### Startpunkt Stirnflächenkontur

Im ersten Konturelement der Kontur geben Sie die Koordinaten für Startpunkt und Zielpunkt ein. Die Eingabe des Startpunkts ist nur im ersten Konturelement möglich. In nachfolgenden Konturelementen ergibt sich der Startpunkt aus dem jeweils vorherigen Konturelement.

Startpunkt festlegen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** drücken




- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken

- ▶ Startpunkt festlegen

Parameter zur Definition des Startpunkts:


- **XKS, YKS:** Startpunkt der Kontur
- **CS:** Startpunkt der Kontur (Winkel polar)
- **PS:** Startpunkt der Kontur (polar; Radiusmaß)
- **HC: Bohr/Fräs- Attribut**
  - 1: Konturfräsen
  - 2: Taschenfräsen
  - 3: Flächenfräsen
  - 4: Entgraten
  - 5: Gravieren
  - 6: Kontur + Entgraten
  - 7: Tasche + Entgraten
  - 14: nicht bearbeiten
- **QF: Fräsort**
  - 0: auf der Kontur
  - 1: innen / links
  - 2: außen / rechts
- **HF: Richtung**
  - 0: Gegenlauf
  - 1: Gleichlauf
- **DF: Fräserdurchmesser**
- **WF: Winkel** der Fase
- **BR: Fasenbreite**
- **RB: Rückzugsebene**

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G100**.

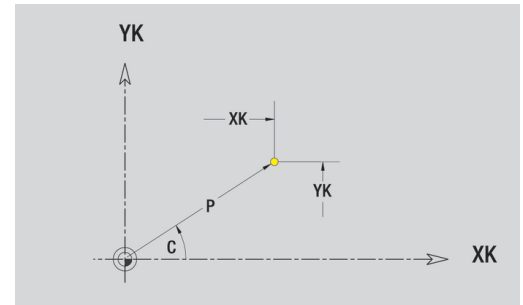

### Vertikale Linien Stirnfläche

 Vertikale Linien programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **YK: Zielpunkt** (kartesisch)
- **YKi: Zielpunkt** inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G101**.

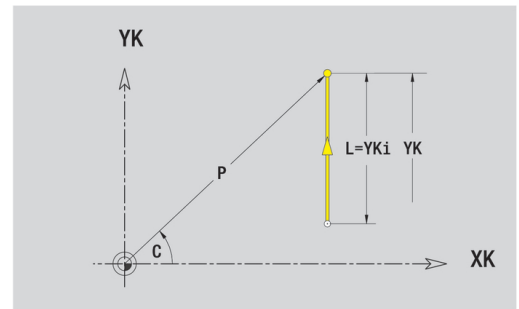

### Horizontale Linien Stirnfläche

 Horizontale Linien programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **XK: Zielpunkt** (kartesisch)
- **XKi: Zielpunkt** inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G101**.

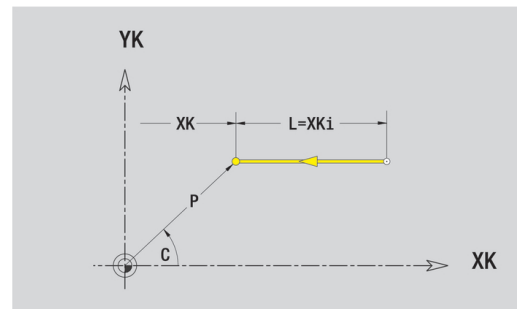

### Linie im Winkel Stirnfläche

Linie im Winkel programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **XK, YK: Zielpunkt** (kartesisch)
- **XKi, YKi: Zielpunkt** inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **AN: Winkel** zur positiven XK-Achse
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G101**.

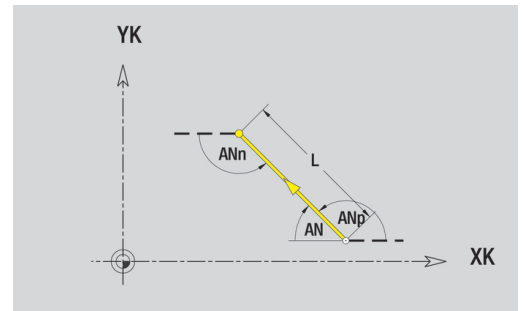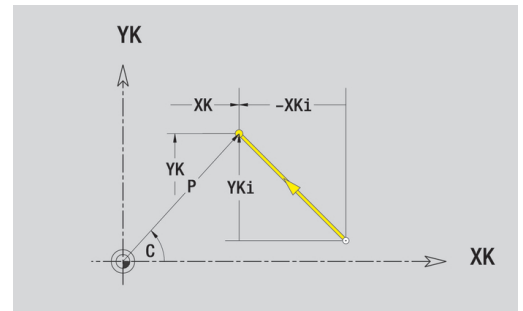

### Kreisbogen Stirnfläche

Kreisbogen programmieren:






- ▶ Drehrichtung des Kreisbogens wählen
- ▶ Bogen vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **XK, YK: Zielpunkt** – Endpunkt des Kreisbogens
- **XKi, YKi: Zielpunkt** inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und **Zielpunkt**
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **Pi: Zielpunkt** – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt (polar, inkremental)
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Ci: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **I, J: Mittelpunkt** Kreisbogen
- **Ii, Ji: Mittelpunkt** Kreisbogen inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** in **X** und **Z**
- **PM: Mittelpunkt** Kreisbogen (polar)
- **PMi: Mittelpunkt** Kreisbogen – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** (polar, inkremental)
- **CM: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar)
- **CMi: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **R: Radius**
- **ANs: Winkel** – Tangentenwinkel im Startpunkt
- **ANe: Winkel** – Tangentenwinkel im Zielpunkt
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G102** oder **G103**.

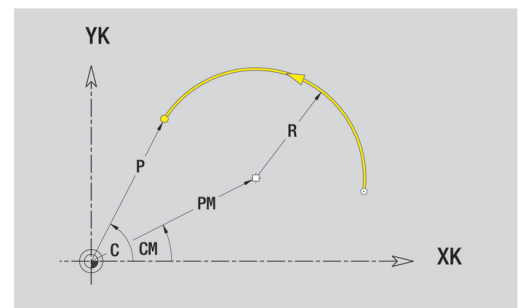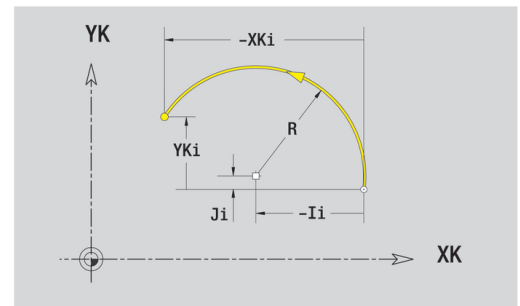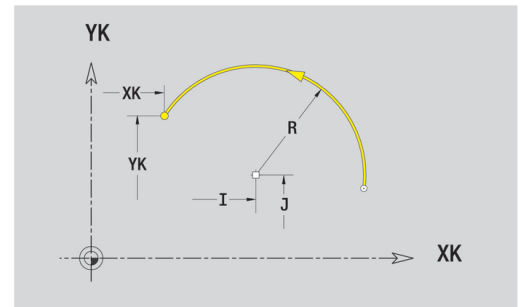

## Formelemente Stirnfläche

### Fase oder Verrundung Stirnfläche

Fase oder Verrundung programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ Fase wählen

- ▶ **Fasenbreite BR** eingeben

- ▶ Alternativ Rundung wählen



- ▶ **Rundungsradius BR** eingeben

- ▶ Fase oder Verrundung als erstes Konturelement:  
**Elementlage AN** eingeben

Parameter:

- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**
- **AN: Elementlage**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420




Fasen oder Verrundungen werden auf Konturecken definiert. Eine **Konturecke** ist der Schnittpunkt aus einem ein- und ausführendem Konturelement. Die Fase oder Verrundung kann erst berechnet werden, wenn das ausführende Konturelement bekannt ist.

ICP integriert die Fase oder Verrundung in der Betriebsart **smart.Turn** in das Basiselement **G101**, **G102** oder **G103**.

**Kontur beginnt mit einer Fase oder Rundung:** Geben Sie die Position der **gedachten Ecke** als Startpunkt an. Anschließend wählen Sie das Formelement Fase oder Rundung aus. Da das **einführende Konturelement** fehlt, bestimmen Sie mit **Elementlage AN** die eindeutige Lage der Fase oder Verrundung.

**Beispiel Außenfase am Konturanfang:** Bei der **Elementlage AN=90°** ist das gedachte einführende Bezugselement ein Planelement in **+X-Richtung**.

ICP wandelt eine Fase oder Verrundung am Konturanfang in ein Linear- oder Zirkularelement um.

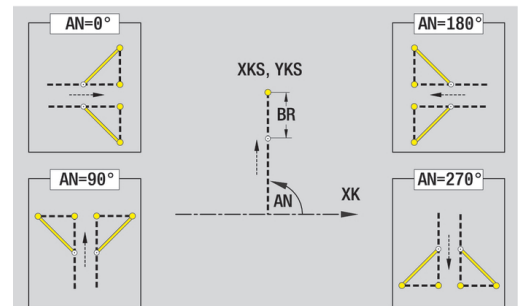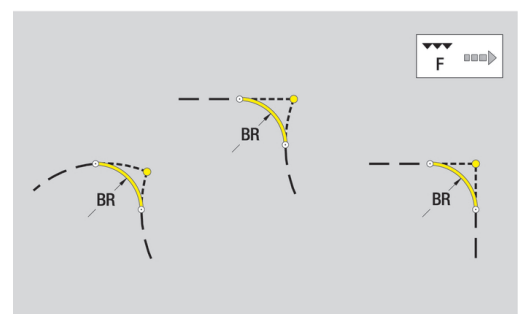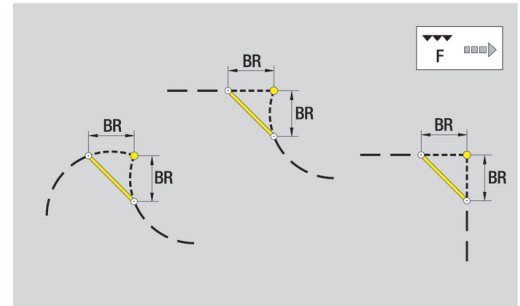



## 6.10 Konturelemente Mantelfläche

Mit den Konturelementen der Mantelfläche erstellen Sie komplexe Fräskonturen.

- in der Unterbetriebsart **Einlernen**: Konturen für radiale ICP-Fräszyklen
- in der Betriebsart **smart.Turn**: Konturen für die Bearbeitung mit der C-Achse

Konturelemente der Mantelfläche vermaßen Sie kartesisch oder polar. Alternativ zum Winkelmaß können Sie das Streckenmaß verwenden. Die Umschaltung erfolgt per Softkey.



 
Das Streckenmaß entspricht der Mantelabwicklung am Bezugsdurchmesser.

- Bei Mantelflächenkonturen wird der Bezugsdurchmesser im Zyklus festgelegt. Dieser Durchmesser gilt bei allen folgenden Konturelementen als Referenz für das Streckenmaß
- Beim Aufruf aus der Betriebsart **smart.Turn** wird der Bezugsdurchmesser in den Referenzdaten festgelegt

### Softkeys für Polarkoordinaten



Schaltet das Feld von Streckenmaß auf die Eingabe des Winkels **C** um



Schaltet das Feld auf die Eingabe des polaren Maßes **P** um

## Grundelemente Mantelfläche

### Startpunkt Mantelflächenkontur

Im ersten Konturelement der Kontur geben Sie die Koordinaten für Startpunkt und Zielpunkt ein. Die Eingabe des Startpunkts ist nur im ersten Konturelement möglich. In nachfolgenden Konturelementen ergibt sich der Startpunkt aus dem jeweils vorherigen Konturelement.

Startpunkt festlegen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** drücken




- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken

- ▶ Startpunkt festlegen

Parameter zur Definition des Startpunkts:


- **ZS: Startpunkt** der Kontur
- **CYS: Startpunkt** der Kontur als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **PS: Startpunkt** der Kontur (polar; Radiusmaß)
- **PS: Startpunkt** der Kontur polar
- **HC: Bohr/Fräs- Attribut**
  - 1: Konturfräsen
  - 2: Taschenfräsen
  - 3: Flächenfräsen
  - 4: Entgraten
  - 5: Gravieren
  - 6: Kontur + Entgraten
  - 7: Tasche + Entgraten
  - 14: nicht bearbeiten
- **QF: Fräsort**
  - 0: auf der Kontur
  - 1: innen / links
  - 2: außen / rechts
- **HF: Richtung**
  - 0: Gegenlauf
  - 1: Gleichlauf
- **DF: Fräserdurchmesser**
- **WF: Winkel** der Fase
- **BR: Fasenbreite**
- **RB: Rückzugsebene**

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G110**.

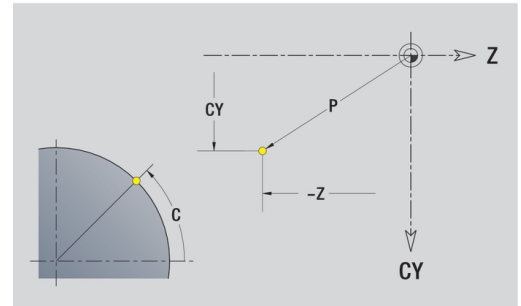

### Vertikale Linien Mantelfläche

Vertikale Linien programmieren:

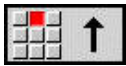


- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **CY: Zielpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **CYi: Zielpunkt** inkremental als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G111**.

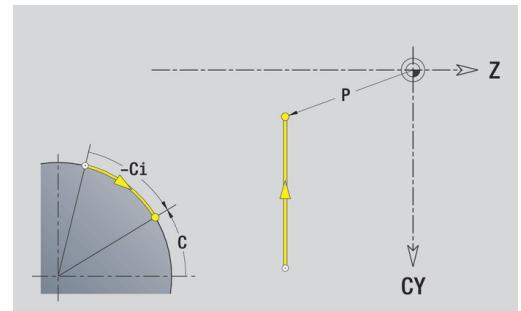

### Horizontale Linien Mantelfläche

 Horizontale Linien programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Z: Zielpunkt**
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G111**.

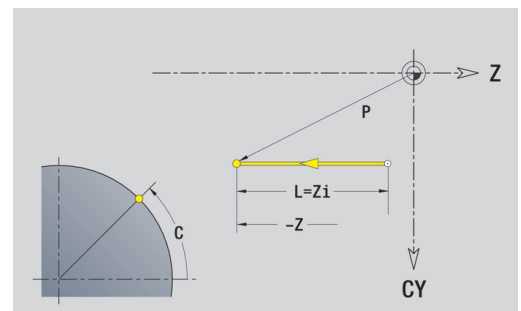

### Linie im Winkel Mantelfläche

Linie im Winkel programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Z: Zielpunkt**
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **CY: Zielpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **CYi: Zielpunkt** inkremental als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Ci: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental)
- **AN: Winkel** zur Z-Achse (Winkelrichtung siehe Hilfebild)
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G111**.

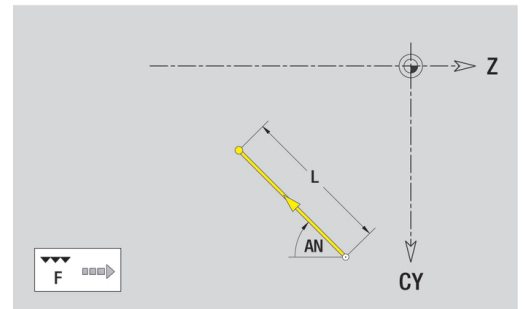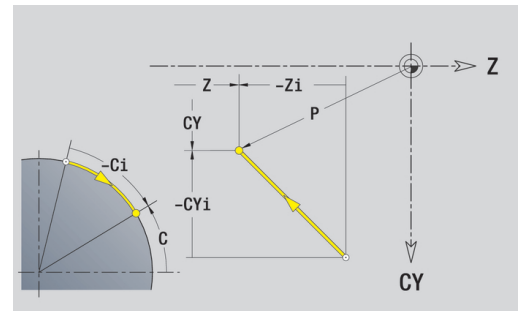

### Kreisbogen Mantelfläche

Kreisbogen programmieren:






- ▶ Drehrichtung des Kreisbogens wählen
- ▶ Bogen vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Z: Zielpunkt**
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **CY: Zielpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **CYi: Zielpunkt** inkremental als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **Pi: Zielpunkt** – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt (polar, inkremental)
- **C: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Ci: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental)
- **K: Mittelpunkt** in **Z**
- **Ki: Mittelpunkt** inkremental (in **Z**)
- **CJ: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **CJi: Mittelpunkt** inkremental als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XS**)
- **PM: Mittelpunkt** Kreisbogen (polar)
- **PMi: Mittelpunkt** Kreisbogen – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** (polar, inkremental)
- **WM: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar)
- **WMi: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **R: Radius**
- **ANs: Winkel** – Tangentenwinkel im Startpunkt
- **ANe: Winkel** – Tangentenwinkel im Zielpunkt
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G112** oder **G113**.

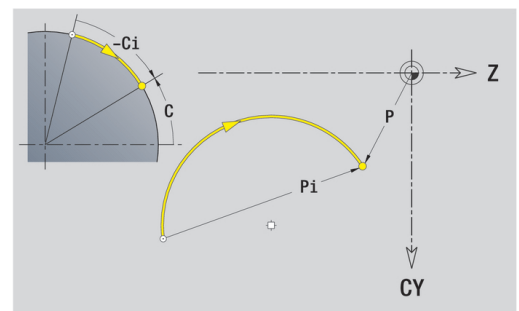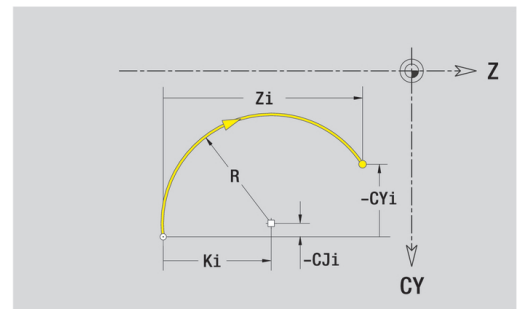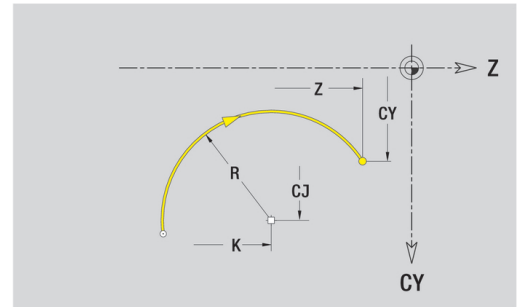

## Formelemente Mantelfläche

### Fase oder Verrundung Mantelfläche

Fase oder Verrundung programmieren:



- ▶ Formelement wählen



- ▶ Fase wählen

- ▶ **Fasenbreite BR** eingeben

- ▶ Alternativ Rundung wählen



- ▶ **Rundungsradius BR** eingeben

- ▶ Fase oder Verrundung als erstes Konturelement:  
**Elementlage AN** eingeben

Parameter:




- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**
- **AN: Elementlage**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

Fasen oder Verrundungen werden auf Konturrecken definiert. Eine **Konturrecke** ist der Schnittpunkt aus einem ein- und ausführendem Konturelement. Die Fase oder Verrundung kann erst berechnet werden, wenn das ausführende Konturelement bekannt ist.

ICP integriert die Fase oder Verrundung in der Betriebsart **smart.Turn** in das Basiselement **G111**, **G112** oder **G113**.

**Kontur beginnt mit einer Fase oder Rundung:** Geben Sie die Position der **gedachten Ecke** als Startpunkt an. Anschließend wählen Sie das Formelement Fase oder Rundung aus. Da das **einführende Konturelement** fehlt, bestimmen Sie mit **Elementlage AN** die eindeutige Lage der Fase oder Verrundung.

ICP wandelt eine Fase oder Verrundung am Konturanfang in ein Linear- oder Zirkularelement um.

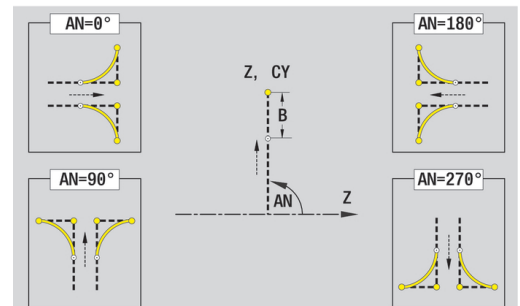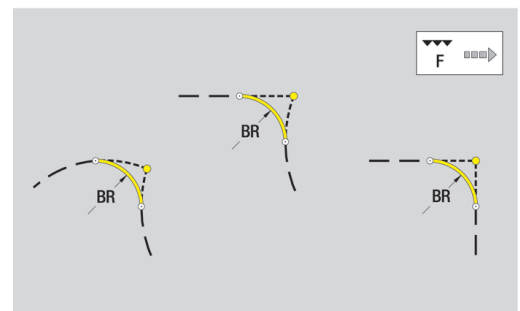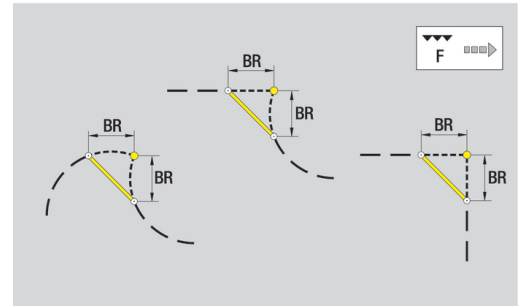

## 6.11 C- und Y-Achsbearbeitung in der Betriebsart smart.Turn

In der Betriebsart **smart.Turn** unterstützt ICP die Definition von Fräskonturen und Bohrungen sowie das Erstellen von Fräs- und Bohrmustern, die mit Hilfe der C- oder Y-Achse bearbeitet werden.

Bevor Sie eine Fräskontur oder Bohrung mit ICP beschreiben, wählen Sie die Ebene aus:

- C-Achse
  - Stirnfläche (XC-Ebene)
  - Mantelfläche (ZC-Ebene)
- Y-Achse
  - Stirnfläche (XY-Ebene)
  - Mantelfläche (YZ-Ebene)

Eine Bohrung kann folgende Elemente enthalten:

- Zentrierung
- Kernbohrung
- Senkung
- Gewinde

Die Parameter werden bei der Bohr- oder Gewindebohrbearbeitung ausgewertet.

Bohrungen können Sie in linearen oder zirkularen Mustern anordnen.

**Fräskonturen:** Standardfiguren (Vollkreis, Vieleck, Nuten, usw.) kennt die Steuerung. Diese Figuren definieren Sie mit wenigen Parametern. Komplexe Konturen beschreiben Sie mit Linien und Kreisbögen.

Standardfiguren können Sie in linearen oder zirkularen Mustern anordnen.

## Referenzdaten, verschachtelte Konturen

Bei der Beschreibung einer Fräskontur oder Bohrung legen Sie die **Referenzebene** fest. Referenzebene, das ist die Position, auf die die Fräskontur oder die Bohrung erstellt wird.

- Stirnfläche (C-Achse): die Z-Position (Bezugsmaß)
- Mantelfläche (C-Achse): die X-Position (Bezugsdurchmesser)
- Stirnfläche (Y-Achse): die Z-Position (Bezugsmaß)
- Mantelfläche (Y-Achse): die X-Position (Bezugsdurchmesser)

Es ist auch möglich Fräskonturen und Bohrungen zu **verschachteln**.


Beispiel: In einer rechteckigen Tasche definieren Sie eine Nut. Innerhalb dieser Nut werden Bohrungen angelegt. Die Position dieser Elemente legen Sie mit der Referenzebene fest.

**ICP** unterstützt die Wahl der Referenzebene. Bei Auswahl einer Referenzebene werden folgende Referenzdaten übernommen.

- Stirnfläche: Bezugsmaß
- Mantelfläche: Bezugsdurchmesser
- Stirnfläche: Bezugsmaß, Spindelwinkel, Begrenzungsdurchmesser
- Mantelfläche: Bezugsdurchmesser, Spindelwinkel

Referenzebene wählen:

- ▶ Kontur, Figur, Bohrung, Muster, Einzelfläche oder Mehrkant auswählen

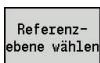


- ▶ Softkey **Referenzebene wählen** drücken
- > **ICP** zeigt das Fertigteil und wenn vorhanden, die bereits definierten Konturen an
- ▶ Mit den Softkeys (siehe Tabelle) Bezugsmaß, Bezugsdurchmesser oder vorhandene Fräskontur als Referenzebene auswählen



- ▶ Referenzebene bestätigen
- > **ICP** übernimmt die Werte der Referenzebene als Referenzdaten
- ▶ Referenzdaten vervollständigen und Kontur, Figur, Bohrung, Muster, Einzelfläche oder Mehrkant beschreiben


### Softkeys bei verschachtelten Konturen

 


Schaltet auf die nächste Kontur der gleichen Referenzebene



 Schaltet auf die vorherige Kontur der gleichen Referenzebene



 Schaltet bei verschachtelten Konturen auf die nächste Kontur



Schaltet bei verschachtelten Konturen auf die vorherige Kontur



## Darstellung der ICP-Elemente im smart.Turn-Programm

Jeder ICP-Dialog wird im smart.Turn-Programm mit einer Abschnittskennung gefolgt von weiteren **G**-Befehlen abgebildet.

Eine Bohrung oder Fräskontur (Standardfigur und komplexe Kontur) enthält folgende Befehle:

- Abschnittskennung (mit den Referenzdaten dieses Abschnitts)
  - **STIRN** (XC-Ebene)
  - **MANTEL** (ZC-Ebene)
  - **STIRN Y** (XY-Ebene)
  - **MANTEL Y** (ZY-Ebene)
- **G308** (mit Parametern) als Beginn der Referenzebene
- **G**-Funktion der Figur oder Bohrung; Befehlsfolge bei Mustern oder komplexen Konturen
- **G309** als Ende der Referenzebene

Bei geschachtelten Konturen beginnt eine Referenzebene mit dem **G308**, die nächste Referenzebene mit dem nächsten **G308**, usw. Erst wenn die **tiefste Schachtelung** erreicht ist, wird diese Referenzebene mit **G309** geschlossen. Dann wird die nächste Referenzebene mit **G309** geschlossen, usw.

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie Fräskonturen oder Bohrungen mit **G**-Befehlen beschreiben und anschließend mit **ICP** bearbeiten:

- In der DIN-Konturbeschreibung sind einige Parameter redundant. So kann z. B. die Frästiefe in dem **G308** und/oder in der **G**-Funktion der Figur programmiert werden. Im **ICP** ist diese Redundanz nicht vorhanden.
- In der DIN-Programmierung haben Sie bei Figuren die Wahl zwischen einer kartesischen oder polaren Mittelpunktsvermessung. Der Mittelpunkt der Figuren wird im **ICP** kartesisch angegeben.

**Beispiel:** In der DIN-Konturbeschreibung ist die Frästiefe im **G308** und in der Figurdefinition programmiert. Wird diese Figur mit **ICP** geändert, überschreibt **ICP** die Frästiefe aus dem **G308** mit der Frästiefe aus der Figur. Beim Speichern legt **ICP** die Frästiefe im **G308** ab. Die **G**-Funktion der Figur wird ohne Frästiefe abgelegt.

#### Beispiel: Rechteck auf der Stirnfläche

```

...
STIRN Z0
N 100 G308 ID"STIRN_1" P-5
N 101 G305 XK40 YK10 A0 K30 B15
N 102 G309
...

```

#### Beispiel: geschachtelte Figuren

```

...
STIRN Z0
N 100 G308 ID"STIRN_2" P-5
N 101 G307 XK-40 YK-40 Q5 A0 K-50
N 102 G308 ID"STIRN_12" P-3
N 103 G301 XK-35 YK-40 A30 K40 B20
N 104 G309
N 105 G309
...

```

## 6.12 Stirnflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn

ICP stellt in der Betriebsart **smart.Turn** folgende Konturen für die Bearbeitung mit der C-Achse zur Verfügung:

- komplexe Konturen, die mit einzelnen Konturelementen definiert werden
- Figuren
- Bohrungen
- Muster von Figuren oder Bohrungen

### Referenzdaten bei komplexen Stirnflächenkonturen

Den Referenzdaten folgt die Konturdefinition mit einzelnen Konturelementen:

**Weitere Informationen:** "Konturelemente Stirnfläche", Seite 461

Referenzdaten Stirnfläche:


- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert ICP nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G309** am Ende der Konturbeschreibung

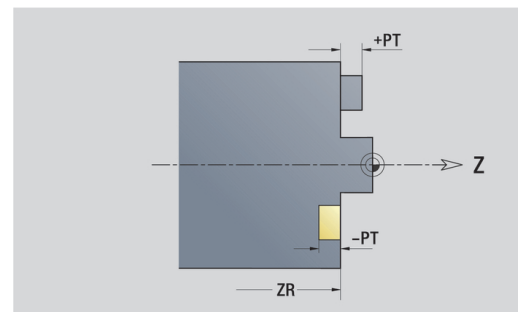

## TURN PLUS-Attribute

In den TURN PLUS-Attributen können Sie Einstellungen für die Unterbetriebsart **Automatische Arbeitsplangenerierung (AAG)** vornehmen.

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **HC: Bohr/Fräs- Attribut**
  - 1: Konturfräsen
  - 2: Taschenfräsen
  - 3: Flächenfräsen
  - 4: Entgraten
  - 5: Gravieren
  - 6: Kontur + Entgraten
  - 7: Tasche + Entgraten
  - 14: nicht bearbeiten
- **QF: Fräsort**
  - 0: auf der Kontur
  - 1: innen / links
  - 2: außen / rechts
- **HF: Richtung**
  - 0: Gegenlauf
  - 1: Gleichlauf
- **DF: Fräserdurchmesser**
- **WF: Winkel der Fase**
- **BR: Fasenbreite**
- **RB: Rückzugsebene**

## Kreis Stirnfläche

Referenzdaten Stirnfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Figur (kartesisch)
- **R: Radius**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G304** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

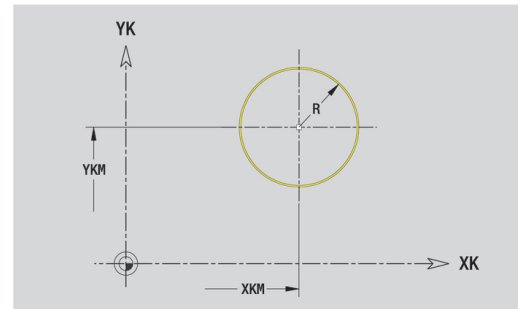

## Rechteck Stirnfläche

Referenzdaten Stirnfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Figur (kartesisch)
- **A: Lagewinkel** (Bezug: XK-Achse)
- **K: Länge**
- **B: Breite**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

**ICP** generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G305** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

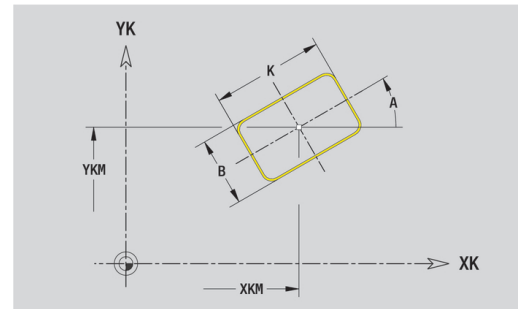

## Vieleck Stirnfläche

Referenzdaten Stirnfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Figur (kartesisch)
- **A: Lagewinkel** (Bezug: XK-Achse)
- **Q: Anzahl der Ecken**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G307** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

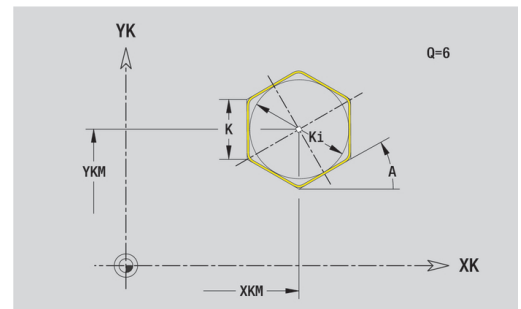

## Lineare Nut Stirnfläche

Referenzdaten Stirnfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Figur (kartesisch)
- **A: Lagewinkel** (Bezug: XK-Achse)
- **K: Länge**
- **B: Breite**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G301** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

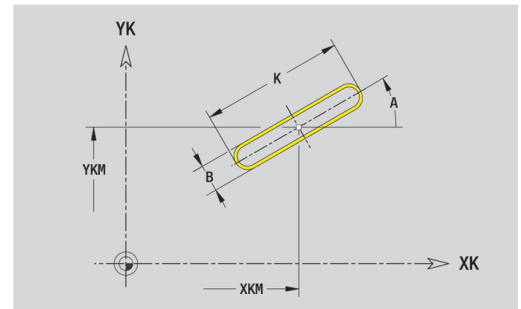



## Zirkulare Nut Stirfläche

Referenzdaten Stirfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:



- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Figur (kartesisch)
- **A: Startwinkel** (Bezug: XK-Achse)
- **W: Endwinkel** (Bezug: XK-Achse)
- **R: Radius** – Krümmungsradius (Bezug: Mittelpunktbahn der Nut)
- **Q2: Drehsinn**
  - CW
  - CCW
- **B: Breite**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

**ICP** generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G302** oder **G303** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

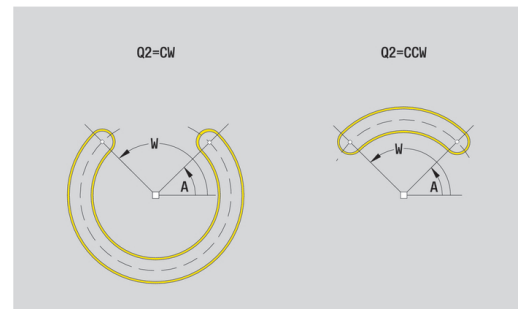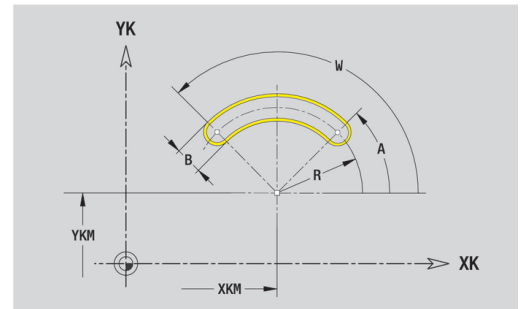

## Bohrung Stirnfläche

Die Funktion definiert eine Einzelbohrung, die folgende Elemente enthalten kann:

- **Zentrierung**
- **Bohrung**
- **Senkung**
- **Gewinde**

Referenzdaten Bohrung:

- **ID: Kontur**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Bohrung:




- **XKM, YKM: Mittelpunkt** der Bohrung (kartesisch)
- **Zentrierung**
  - **O: Durchmesser**
- **Bohrung**
  - **B: Durchmesser**
  - **BT: Tiefe** (ohne Vorzeichen)
  - **W: Winkel**
- **Senkung**
  - **R: Durchmesser**
  - **U: Tiefe**
  - **E: Senkwinkel**
- **Gewinde**
  - **GD: Durchmesser**
  - **GT: Tiefe**
  - **K: Anschnitlänge**
  - **F: Gewindesteigung**
  - **GA: Gangart**
    - **0: Rechtsgewinde**
    - **1: Linksgewinde**

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**.  
Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G300** mit den Parametern der Bohrung
- ein **G309**

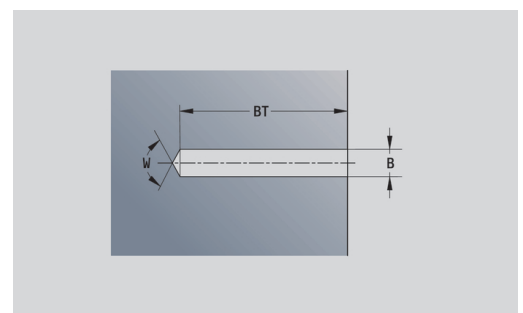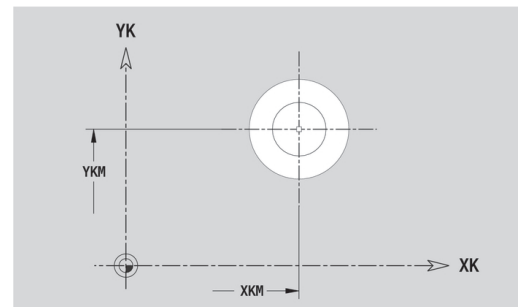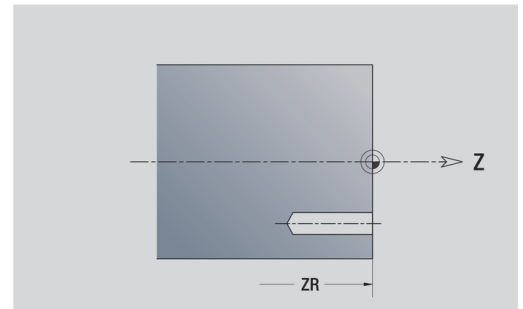

## Lineares Muster Stirnfläche

Referenzdaten Stirnfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:




- **XK, YK: 1.Musterpunkt** (kartesisch)
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **IP, JP: Endpunkt** des Musters (kartesisch)
- **IPi, JPi: Endpunkt** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten (in XK und YK)
- **AP: Lagewinkel**
- **RP: Länge** – Gesamtlänge des Musters
- **RPi: Länge** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten
- Parameter der gewählten Figur oder der Bohrung

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

**ICP** generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G401** mit den Parametern des Musters
- die G-Funktion und Parameter der Figur oder der Bohrung
- ein **G309**

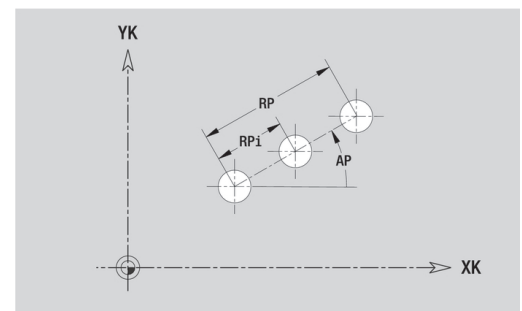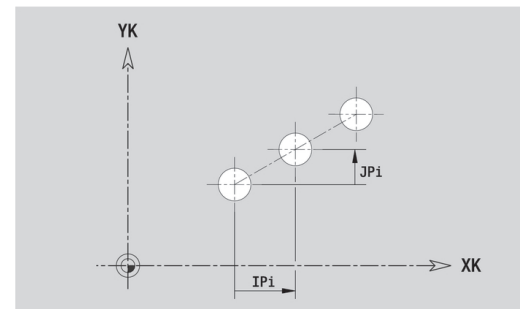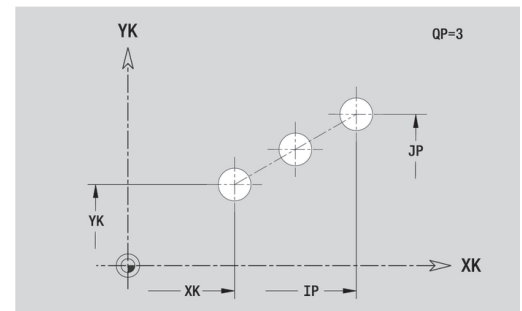

## Zirkulares Muster Stirfläche

Referenzdaten Stirfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:

 

 
- **XK, YK: Mittelpunkt** des Musters (kartesisch)
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **DR: Drehsinn** (Default: 0)
  - **DR = 0**, ohne **EP**: Vollkreisaufeilung
  - **DR = 0**, mit **EP**: Aufteilung auf längerem Kreisbogen
  - **DR = 0**, mit **EPi**: Vorzeichen von **EPi** bestimmt die Richtung (**EPi** < 0: im Uhrzeigersinn)
  - **DR = 1**, mit **EP**: im Uhrzeigersinn
  - **DR = 1**, mit **EPi**: im Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
  - **DR = 2**, mit **EP**: gegen den Uhrzeigersinn
  - **DR = 2**, mit **EPi**: gegen den Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
- **DP: Durchmesser**
- **AP: Startwinkel** (Default: 0°)
- **EP: Endwinkel** (keine Eingabe: es erfolgt eine Aufteilung der Musterelemente auf 360°)
- **EPi: Endwinkel – Winkel** zwischen zwei Figuren
- **H: Elementlage**
  - **0: Normal** – Figuren werden um den Kreismittelpunkt gedreht (Rotation)
  - **1: Original** – Figurlage bezogen auf das Koordinatensystem bleibt gleich (Translation)
- Parameter der gewählten Figur/der Bohrung

Das **Bezugsmaß ZR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN** mit dem Parameter **Bezugsmaß**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G402** mit den Parametern des Musters
- die **G-Funktion** und Parameter der Figur/der Bohrung
- ein **G309**

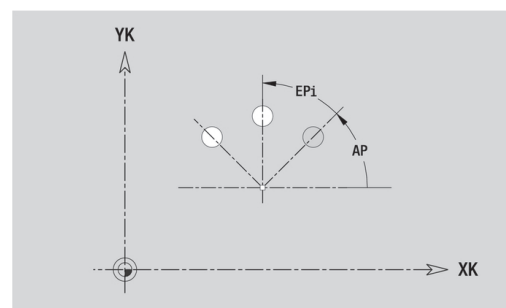

## 6.13 Mantelflächenkonturen in der Betriebsart smart.Turn

ICP stellt in der Betriebsart **smart.Turn** folgende Konturen für die Bearbeitung mit der C-Achse zur Verfügung:

- komplexe Konturen, die mit einzelnen Konturelementen definiert werden
- Figuren
- Bohrungen
- Muster von Figuren oder Bohrungen

### Referenzdaten Mantelfläche

Den Referenzdaten folgt die Konturdefinition mit einzelnen Konturelementen.

**Weitere Informationen:** "Konturelemente Mantelfläche", Seite 467

Referenzdaten Mantelfläche:


- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln. Der Bezugsdurchmesser wird zur Umrechnung von Winkelmaß auf Streckenmaß verwendet.

"Referenzdaten, verschachtelte Konturen"

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert ICP nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G309** am Ende der Konturbeschreibung oder nach der Figur

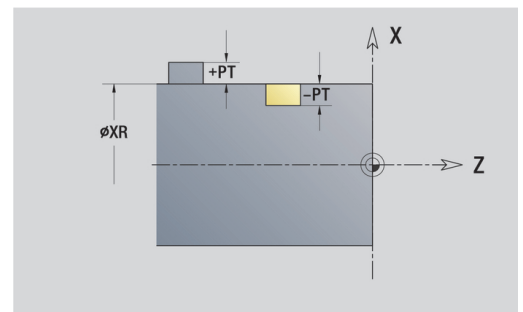

## TURN PLUS-Attribute

In den TURN PLUS-Attributen können Sie Einstellungen für die Unterbetriebsart **Automatische Arbeitsplangenerierung (AAG)** vornehmen.

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **HC: Bohr/Fräs- Attribut**
  - 1: Konturfräsen
  - 2: Taschenfräsen
  - 3: Flächenfräsen
  - 4: Entgraten
  - 5: Gravieren
  - 6: Kontur + Entgraten
  - 7: Tasche + Entgraten
  - 14: nicht bearbeiten
- **QF: Fräsort**
  - 0: auf der Kontur
  - 1: innen / links
  - 2: außen / rechts
- **HF: Richtung**
  - 0: Gegenlauf
  - 1: Gleichlauf
- **DF: Fräserdurchmesser**
- **WF: Winkel der Fase**
- **BR: Fasenbreite**
- **RB: Rückzugsebene**

## Kreis Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **R: Radius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G314** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

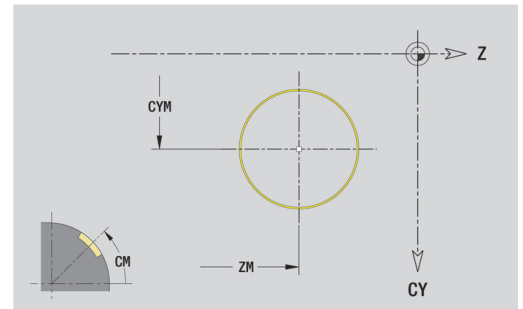

## Rechteck Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert ICP nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G315** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

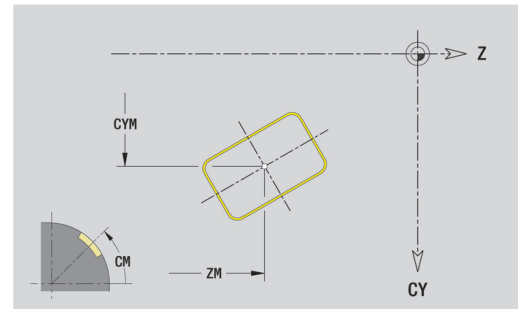



## Vieleck Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **A: Lagewinkel**
- **Q: Anzahl der Ecken**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G317** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

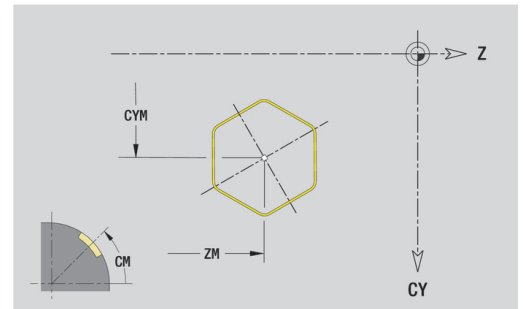

## Lineare Nut Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G311** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

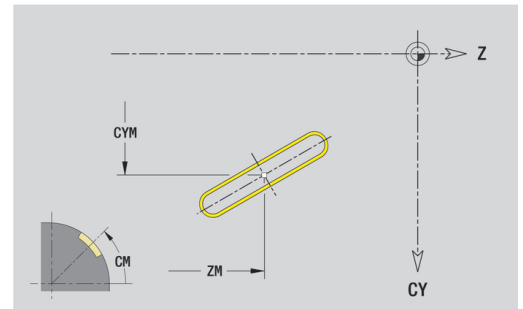

## Zirkulare Nut Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:



- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **A: Startwinkel**
- **W: Endwinkel**
- **R: Radius** – Krümmungsradius (Bezug: Mittelpunktbahn der Nut)
- **Q2: Drehsinn**
  - CW
  - CCW
- **B: Breite**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G312** oder **G313** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

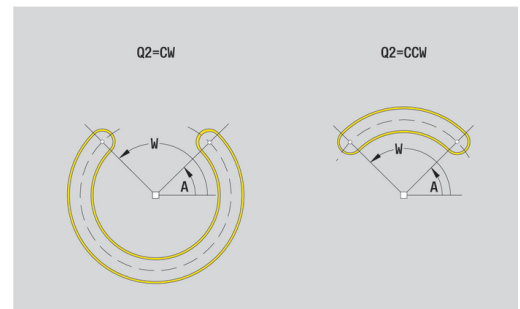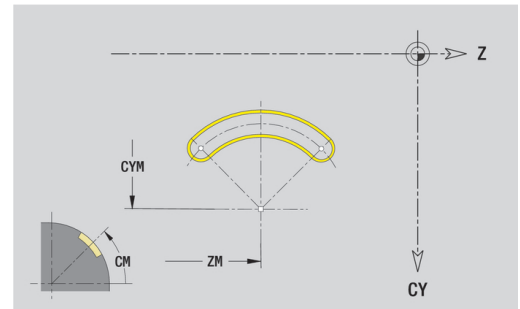

## Bohrung Mantelfläche

Die Funktion definiert eine Einzelbohrung, die folgende Elemente enthalten kann:

- **Zentrierung**
- **Bohrung**
- **Senkung**
- **Gewinde**

Referenzdaten Bohrung:

- **ID: Kontur**
- **X: Bezugsmaß**

Parameter Bohrung:




- **ZM: Mittelpunkt**
- **CYM: Mittelpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **CM: Mittelpunkt** (Winkel)
- **Zentrierung**
  - **O: Durchmesser**
- **Bohrung**
  - **B: Durchmesser**
  - **BT: Tiefe** (ohne Vorzeichen)
  - **W: Winkel**
- **Senkung**
  - **R: Durchmesser**
  - **U: Tiefe**
  - **E: Senkwinkel**
- **Gewinde**
  - **GD: Durchmesser**
  - **GT: Tiefe**
  - **K: Anschnittlänge**
  - **F: Gewindesteigung**
  - **GA: Gangart**
    - **0: Rechtsgewinde**
    - **1: Linksgewinde**

Das **Bezugsmaß XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsmaß**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G310** mit den Parametern der Bohrung
- ein **G309**

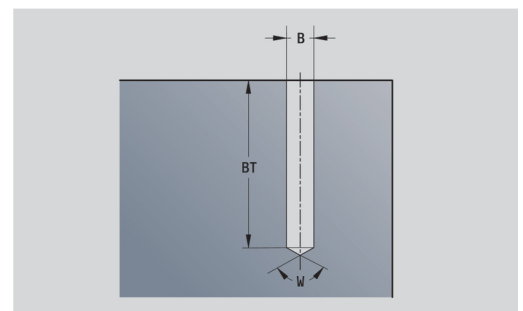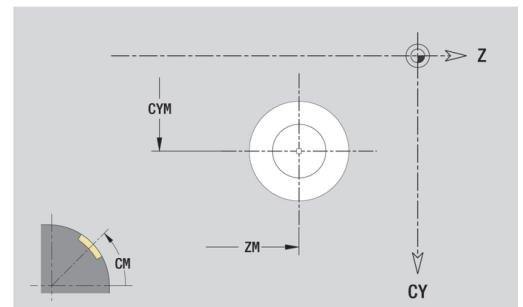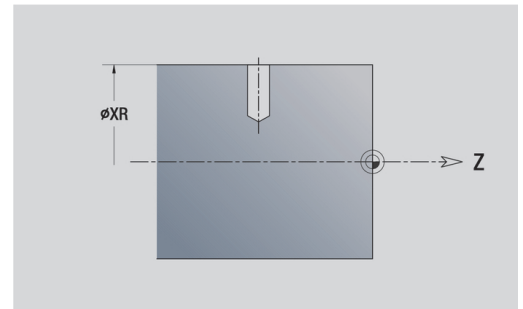

## Lineares Muster Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **Z: 1.Musterpunkt**
- **CY: 1.Musterpunkt** als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **C: 1.Musterpunkt** (Winkel)
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **ZE: Endpunkt** des Musters
- **ZEi: Endpunkt** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten (in **Z**)
- **WP: Endpunkt** des Musters (Winkel)
- **WPi: Endpunkt** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten (Winkel)
- **AP: Lagewinkel**
- **RP: Länge** – Gesamtlänge des Musters
- **RPi: Länge** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten
- Parameter der gewählten Figur/der Bohrung

Das **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert **ICP** nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G411** mit den Parametern des Musters
- die **G-Funktion** und Parameter der Figur oder der Bohrung
- ein **G309**

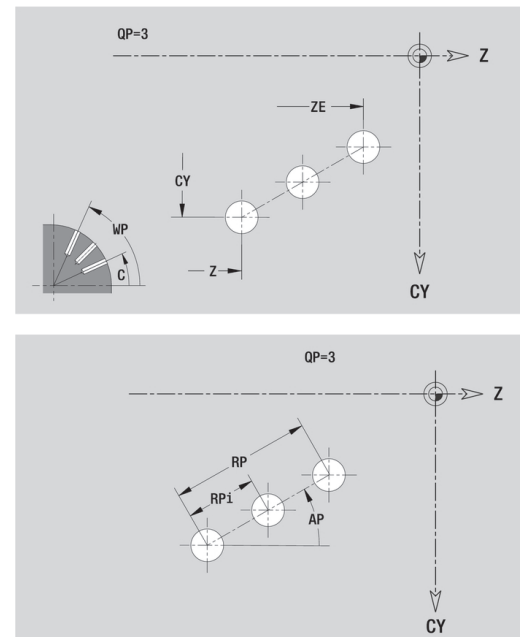

## Zirkulares Muster Mantelfläche

Referenzdaten Mantelfläche:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:

 

 
- **Z: Mittelpunkt** des Musters
- **CY: Mittelpunkt** des Musters als Streckenmaß (Bezug: Durchmesser **XR**)
- **C: Mittelpunkt** des Musters (Winkel)
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **DR: Drehsinn** (Default: 0)
  - **DR = 0**, ohne **EP**: Vollkreisaufteilung
  - **DR = 0**, mit **EP**: Aufteilung auf längerem Kreisbogen
  - **DR = 0**, mit **EPi**: Vorzeichen von **EPi** bestimmt die Richtung (**EPi < 0**: im Uhrzeigersinn)
  - **DR = 1**, mit **EP**: im Uhrzeigersinn
  - **DR = 1**, mit **EPi**: im Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
  - **DR = 2**, mit **EP**: gegen den Uhrzeigersinn
  - **DR = 2**, mit **EPi**: gegen den Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
- **DP: Durchmesser**
- **AP: Startwinkel** (Default: 0°)
- **EP: Endwinkel** (keine Eingabe: es erfolgt eine Aufteilung der Musterelemente auf 360°)
- **EPi: Endwinkel – Winkel** zwischen zwei Figuren
- **H: Elementlage**
  - **0: Normal** – Figuren werden um den Kreismittelpunkt gedreht (Rotation)
  - **1: Original** – Figurlage bezogen auf das Koordinatensystem bleibt gleich (Translation)

Das **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL** mit dem Parameter **Bezugsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen generiert ICP nur eine Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G412** mit den Parametern des Musters
- die **G-Funktion** und Parameter der Figur/der Bohrung
- ein **G309**

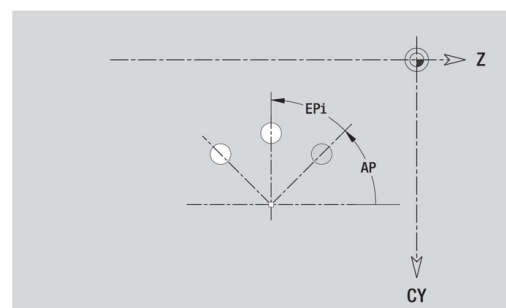

## 6.14 Konturen der XY-Ebene

ICP stellt in der Betriebsart **smart.Turn** folgende Konturen für die Bearbeitung mit der Y-Achse zur Verfügung:

 
- komplexe Konturen, die mit einzelnen Konturelementen definiert werden
- Figuren
- Bohrungen
- Muster von Figuren oder Bohrungen
- Einzelfläche
- Mehrkant

Konturelemente der XY-Ebene vermaßen Sie kartesisch oder polar. Die Umschaltung erfolgt per Softkey. Für die Definition eines Punktes können Sie kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten mischen.

### Softkeys für Polarkoordinaten



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Winkels **W** um



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Radius **P** um

### Referenzdaten XY-Ebene

Den Referenzdaten folgt die Konturdefinition mit einzelnen Konturelementen.

Referenzdaten der Fräsbearbeitungen:


- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Bezugsmaß**, **Spindelwinkel** und **Begrenzungsdurchmesser**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G309** am Ende der Konturbeschreibung

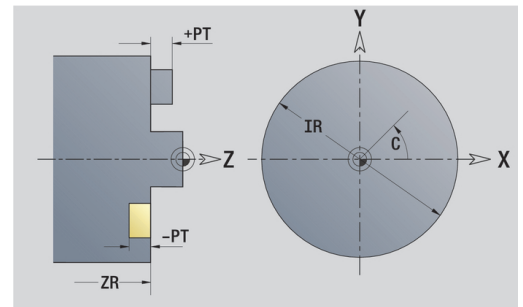

## Grundelemente XY-Ebene

### Startpunkt Kontur XY-Ebene

Im ersten Konturelement der Kontur geben Sie die Koordinaten für Startpunkt und Zielpunkt ein. Die Eingabe des Startpunkts ist nur im ersten Konturelement möglich. In nachfolgenden Konturelementen ergibt sich der Startpunkt aus dem jeweils vorherigen Konturelement.

Startpunkt festlegen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** drücken



- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken

- ▶ Startpunkt festlegen

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **XS, YS: Startpunkt** der Kontur
- **WS: Startpunkt** der Kontur (Winkel polar)
- **PS: Startpunkt** der Kontur (polar; Radiusmaß)

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G170**.

### Vertikale Linien XY-Ebene

Vertikale Linie programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen

- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Y: Zielpunkt**
- **Yi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420


ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G171**.

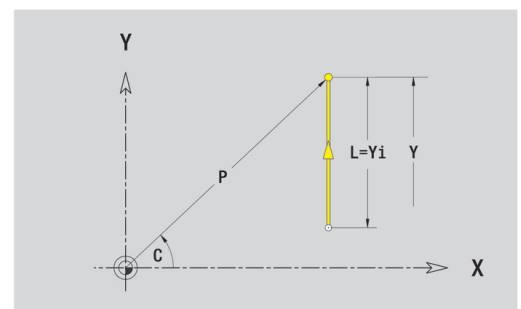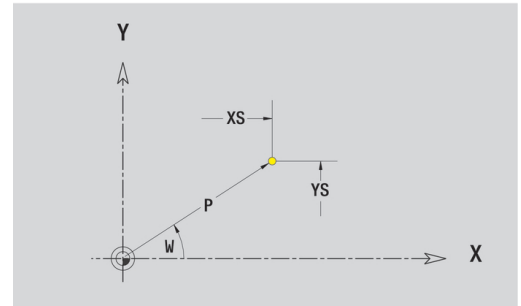



### Horizontale Linien XY-Ebene

 Horizontale Linie programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **X: Zielpunkt**
- **Xi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G171**.

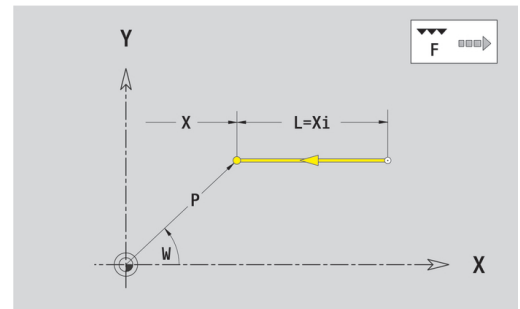

### Linie im Winkel XY-Ebene

 Linie im Winkel programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **X, Y: Zielpunkt**
- **Xi, Yi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **AN: Winkel**
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G171**.

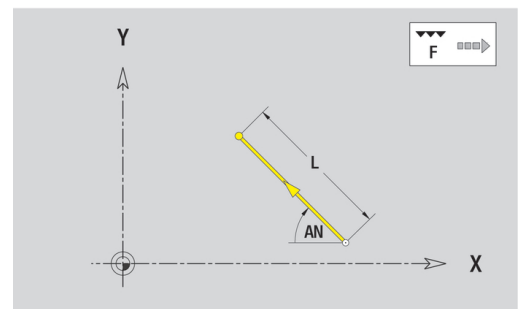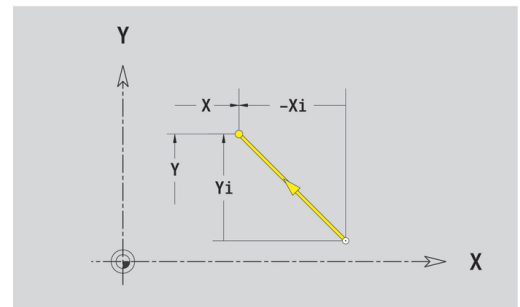

## Kreisbogen XY-Ebene

Kreisbogen programmieren:






- ▶ Drehrichtung des Kreisbogens wählen
- ▶ Bogen vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **X, Y: Zielpunkt**
- **Xi, Yi: Zielpunkt** inkremental
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **Pi: Zielpunkt** – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt (polar, inkremental)
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Wi: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **I, J: Mittelpunkt** Kreisbogen
- **Ii, Ji: Mittelpunkt** Kreisbogen inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** in **X** und **Y**
- **PM: Mittelpunkt** Kreisbogen (polar)
- **PMi: Mittelpunkt** Kreisbogen – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** (polar, inkremental)
- **WM: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar)
- **WMi: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **R: Radius**
- **ANs: Winkel** – Tangentenwinkel im Startpunkt
- **ANe: Winkel** – Tangentenwinkel im Zielpunkt
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G172** oder **G173**.

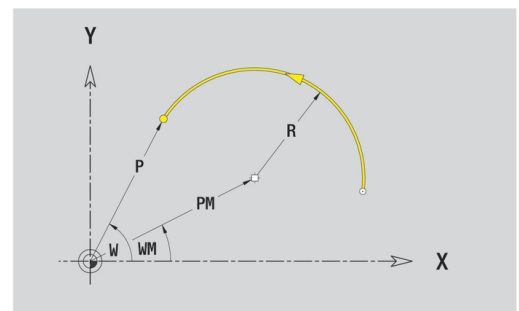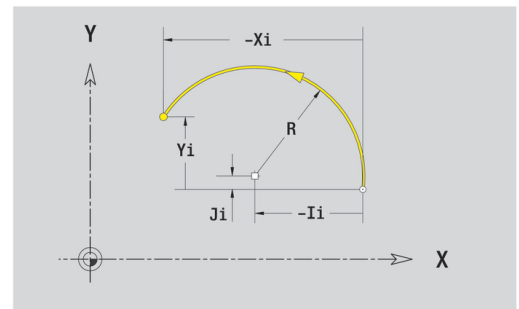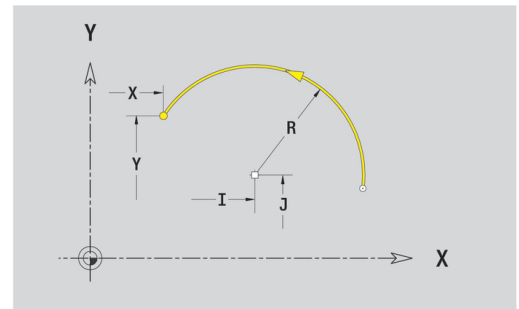

## Formelemente XY-Ebene

### Fase oder Verrundung XY-Ebene

Fase oder Verrundung programmieren:



- ▶ Formelemente wählen



- ▶ Fase wählen



- ▶ **Fasenbreite BR** eingeben
- ▶ Alternativ Verrundung wählen

- ▶ **Rundungsradius BR** eingeben
- ▶ Fase oder Verrundung als erstes Konturelement:  
**Elementlage AN** eingeben

Parameter:




- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**
- **AN: Elementlage**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

Fasen oder Verrundungen werden auf Konturrecken definiert. Eine **Konturrecke** ist der Schnittpunkt aus einem ein- und ausführendem Konturelement. Die Fase oder Verrundung kann erst berechnet werden, wenn das ausführende Konturelement bekannt ist.

**ICP** integriert die Fase oder Verrundung in der Betriebsart **smart.Turn** in das Basiselement **G171**, **G172** oder **G173**.

Kontur beginnt mit einer Fase oder Rundung: Geben Sie die Position der **gedachten Ecke** als Startpunkt an. Anschließend wählen Sie das Formelement Fase oder Rundung aus. Da das **einführende Konturelement** fehlt, bestimmen Sie mit **Elementlage AN** die eindeutige Lage der Fase oder Verrundung.

**ICP** wandelt eine Fase oder Verrundung am Konturanfang in ein Linear- oder Zirkularelement um.

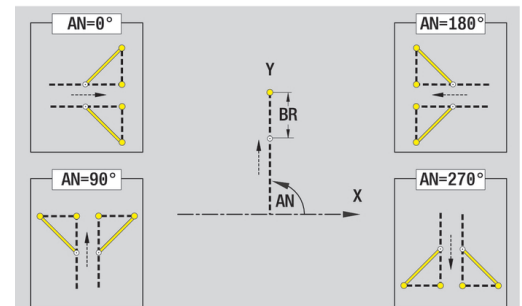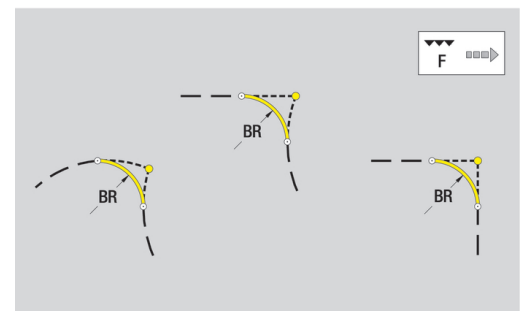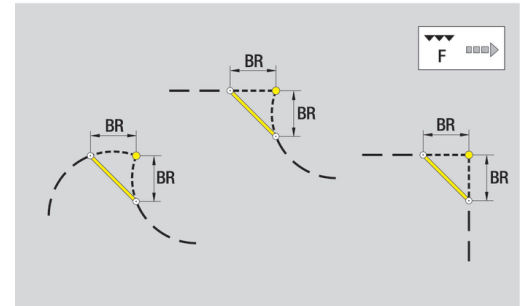

## Figuren, Muster und Bohrungen XY-Ebene (Stirnfläche)

### Kreis XY-Ebene

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **R: Radius**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G374** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

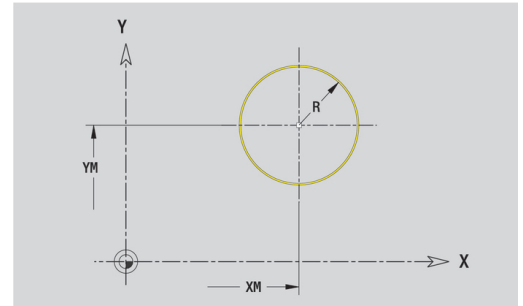

**Rechteck XY-Ebene**

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:

 
- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G375** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**



### Vieleck XY-Ebene

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:


- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **Q: Anzahl der Ecken**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G377** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

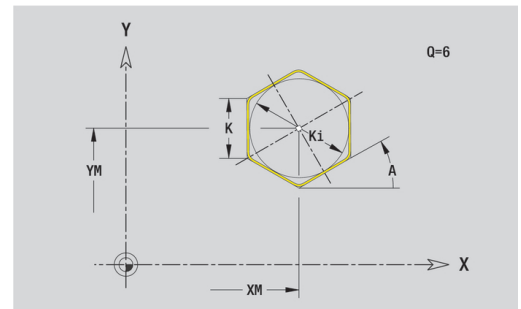

**Lineare Nut XY-Ebene**

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:

 
- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G371** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**



### Zirkulare Nut XY-Ebene

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Figur:



- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **A: Startwinkel**
- **W: Endwinkel**
- **R: Radius** – Krümmungsradius (Bezug: Mittelpunktbahn der Nut)
- **Q2: Drehsinn**
  - CW
  - CCW
- **B: Breite**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G372** oder **G373** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

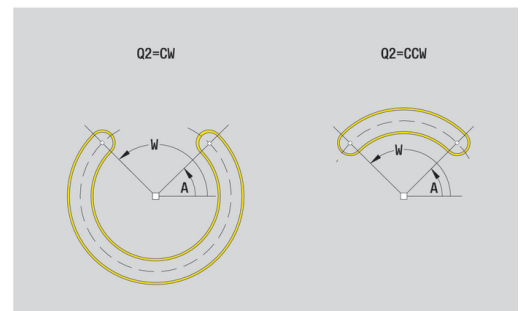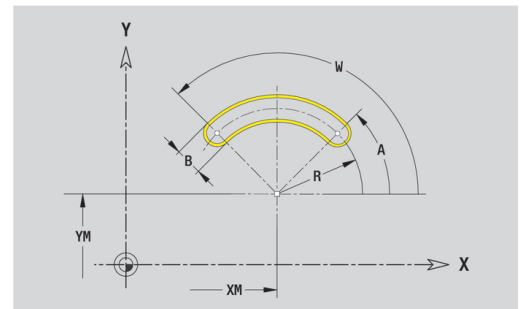



### Bohrung XY-Ebene

Die Funktion definiert eine Einzelbohrung, die folgende Elemente enthalten kann:

- **Zentrierung**
- **Bohrung**
- **Senkung**
- **Gewinde**

Referenzdaten Bohrung:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Bohrung:




- **XM, YM: Mittelpunkt**
- **Zentrierung**
  - **O: Durchmesser**
- **Bohrung**
  - **B: Durchmesser**
  - **BT: Tiefe** (ohne Vorzeichen)
  - **W: Winkel**
- **Senkung**
  - **R: Durchmesser**
  - **U: Tiefe**
  - **E: Senkwinkel**
- **Gewinde**
  - **GD: Durchmesser**
  - **GT: Tiefe**
  - **K: Anschnittlänge**
  - **F: Gewindesteigung**
  - **GA: Gangart**
    - **0: Rechtsgewinde**
    - **1: Linksgewinde**

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G370** mit den Parametern der Bohrung
- ein **G309**

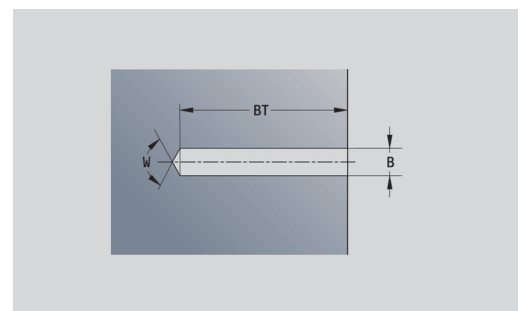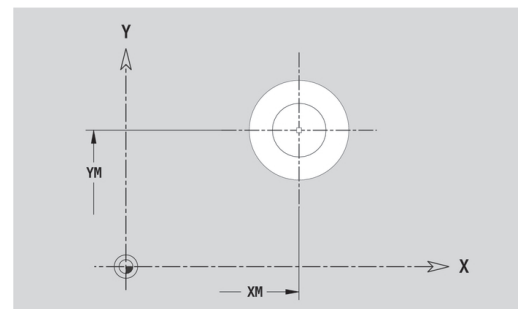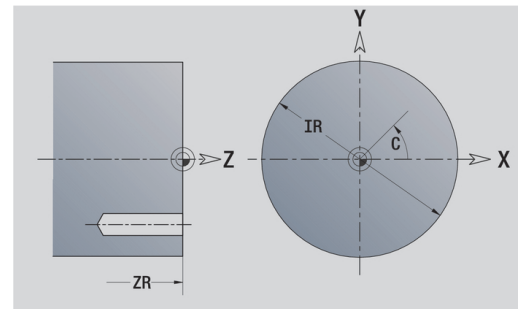

### Lineares Muster XY-Ebene

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Muster:




- **X, Y: 1. Musterpunkt**
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **IP, JP: Endpunkt** des Musters (kartesisch)
- **IPi, JPi: Endpunkt** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten (in X und Y)
- **AP: Lagewinkel**
- **RP: Länge** – Gesamtlänge des Musters
- **RPi: Länge** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten
- Parameter der gewählten Figur/der Bohrung

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G471** mit den Parametern des Musters
- die G-Funktion und Parameter der Figur/der Bohrung
- ein **G309**

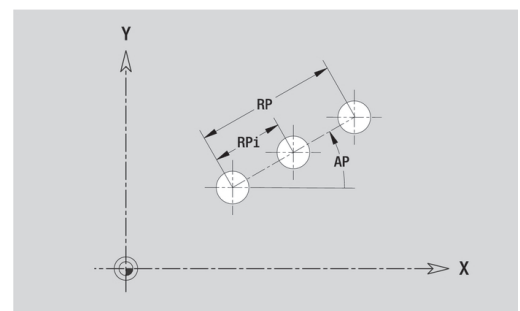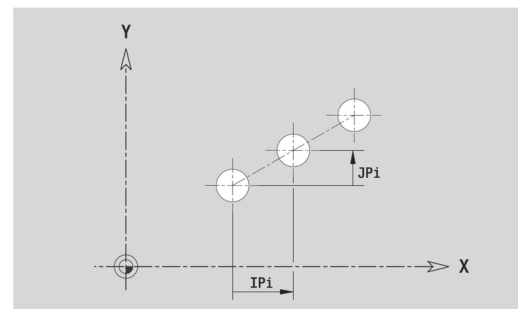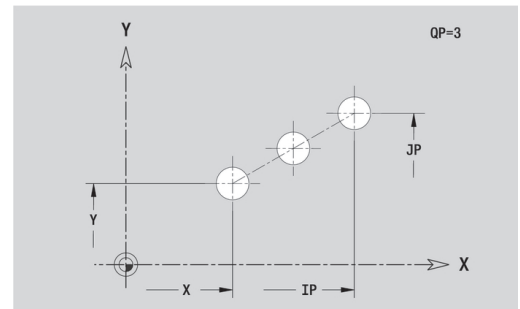

### Zirkulares Muster XY-Ebene

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**
- **ZR: Bezugsmaß**

Parameter Muster:




- **X, Y: Mittelpunkt** des Musters
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **DR: Drehsinn** (Default: 0)
  - **DR = 0**, ohne **EP**: Vollkreisaufeilung
  - **DR = 0**, mit **EP**: Aufteilung auf längerem Kreisbogen
  - **DR = 0**, mit **EPi**: Vorzeichen von **EPi** bestimmt die Richtung (**EPi** < 0: im Uhrzeigersinn)
  - **DR = 1**, mit **EP**: im Uhrzeigersinn
  - **DR = 1**, mit **EPi**: im Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
  - **DR = 2**, mit **EP**: gegen den Uhrzeigersinn
  - **DR = 2**, mit **EPi**: gegen den Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
- **DP: Durchmesser**
- **AP: Startwinkel** (Default: 0°)
- **EP: Endwinkel** (keine Eingabe: es erfolgt eine Aufteilung der Musterelemente auf 360°)
- **EPi: Endwinkel – Winkel** zwischen zwei Figuren
- **H: Elementlage**
  - **0: Normal** – Figuren werden um den Kreismittelpunkt gedreht (Rotation)
  - **1: Original** – Figurlage bezogen auf das Koordinatensystem bleibt gleich (Translation)
- Parameter der gewählten Figur/der Bohrung

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G472** mit den Parametern des Musters
- die G-Funktion und Parameter der Figur/der Bohrung
- ein **G309**

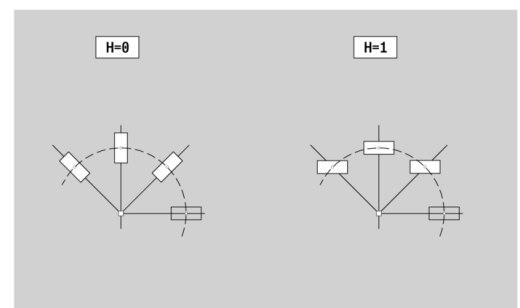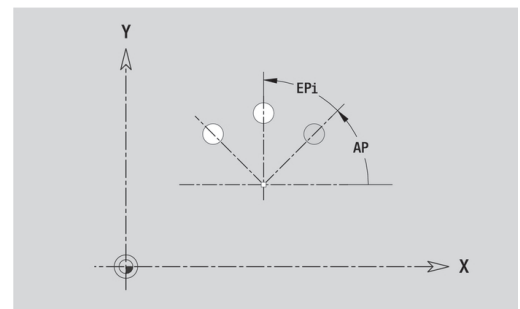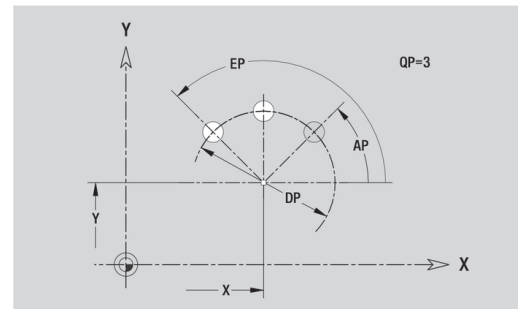

### Einzelfläche XY-Ebene

Die Funktion definiert eine Fläche in der XY-Ebene.

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**

Parameter Einzelfläche:

- **Z: Referenzkante**
- **Ki: Tiefe**
- **K: Restdicke**
- **B: Breite** (Bezug: **Bezugsmaß ZR**)
  - **B < 0**: Fläche in negative Z-Richtung
  - **B > 0**: Fläche in positive Z-Richtung

Die Umschaltung zwischen **Tiefe Ki** und **Restdicke K** erfolgt per Softkey.

Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474


ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit dem Parameter **Konturname**
- ein **G376** mit den Parametern der Einzelfläche
- ein **G309**

### Softkey

Restdicke

Schaltet das Feld auf die Eingabe der **Restdicke K** um

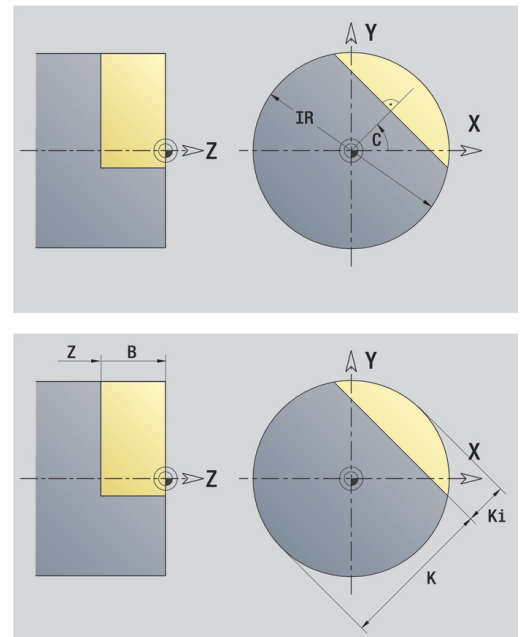

### Mehrkantflächen XY-Ebene

Die Funktion definiert Mehrkantflächen in der XY-Ebene.

Referenzdaten XY-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **IR: Begrenzungsdurchmesser**

Parameter Einzelfläche:

- **Z: Referenzkante**
- **Q: Anzahl Flächen ( $Q \geq 2$ )**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **B: Breite** (Bezug: **Bezugsmaß ZR**)
  - **B < 0:** Fläche in negative Z-Richtung
  - **B > 0:** Fläche in positive Z-Richtung

Die Umschaltung zwischen **Kantenlänge Ki** und **Schlüsselweite K** erfolgt per Softkey.

 
Das **Bezugsmaß ZR** und den **Begrenzungsdurchmesser IR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474



ICP generiert:

- die Abschnittskennung **STIRN Y** mit den Parametern **Begrenzungsdurchmesser**, **Bezugsmaß** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit dem Parameter **Konturname**
- ein **G477** mit den Parametern des Mehrkants
- ein **G309**

### Softkey



Schaltet das Feld auf die Eingabe der **Schlüsselweite K** um

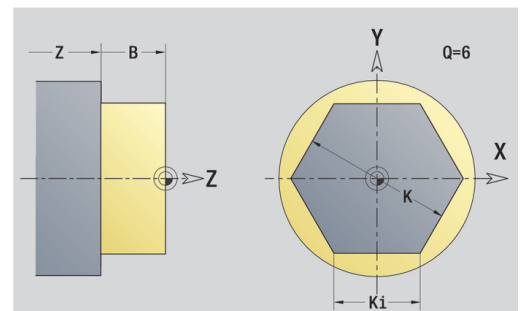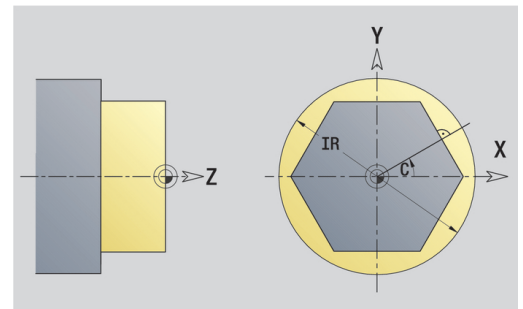

## 6.15 Konturen der YZ-Ebene

ICP stellt in der Betriebsart **smart.Turn** folgende Konturen für die Bearbeitung mit der Y-Achse zur Verfügung:

 
- komplexe Konturen, die mit einzelnen Konturelementen definiert werden
- Figuren
- Bohrungen
- Muster von Figuren oder Bohrungen
- Einzelfläche
- Mehrkant

Konturelemente der YZ-Ebene vermaßen Sie kartesisch oder polar. Die Umschaltung erfolgt per Softkey. Für die Definition eines Punkts können Sie kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten mischen.

### Softkeys für Polarkoordinaten



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Winkels **W** um



Schaltet das Feld auf die Eingabe des Radius **P** um

### Referenzdaten YZ-Ebene

Den Referenzdaten folgt die Konturdefinition mit einzelnen Konturelementen.

Referenzdaten der Fräsbearbeitungen:


- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G309** am Ende der Konturbeschreibung

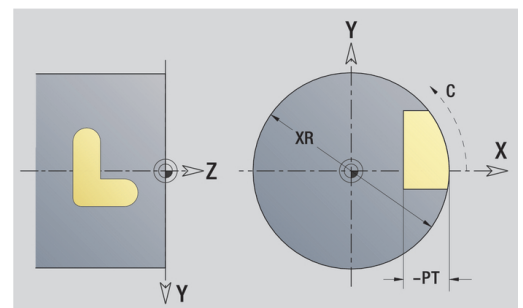

## TURN PLUS-Attribute

In den TURN PLUS-Attributen können Sie Einstellungen für die Unterbetriebsart **Automatische Arbeitsplangenerierung (AAG)** vornehmen.

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **HC: Bohr/Fräs- Attribut**
  - **1: Konturfräsen**
  - **2: Taschenfräsen**
  - **3: Flächenfräsen**
  - **4: Entgraten**
  - **5: Gravieren**
  - **6: Kontur + Entgraten**
  - **7: Tasche + Entgraten**
  - **14: nicht bearbeiten**
- **QF: Fräsort**
  - **0: auf der Kontur**
  - **1: innen / links**
  - **2: außen / rechts**
- **HF: Richtung**
  - **0: Gegenlauf**
  - **1: Gleichlauf**
- **DF: Fräserdurchmesser**
- **WF: Winkel der Fase**
- **BR: Fasenbreite**
- **RB: Rückzugsebene**

## Grundelemente YZ-Ebene

### Startpunkt Kontur YZ-Ebene

Im ersten Konturelement der Kontur geben Sie die Koordinaten für Startpunkt und Zielpunkt ein. Die Eingabe des Startpunkts ist nur im ersten Konturelement möglich. In nachfolgenden Konturelementen ergibt sich der Startpunkt aus dem jeweils vorherigen Konturelement.

Startpunkt festlegen:



- ▶ Menüpunkt **Kontur** drücken



- ▶ Alternativ Softkey **Element zufügen** drücken

- ▶ Startpunkt festlegen

Parameter zur Definition des Startpunkts:

- **YS, ZS:** Startpunkt der Kontur
- **WS:** Startpunkt der Kontur (Winkel polar)
- **PS:** Startpunkt der Kontur (polar; Radiusmaß)

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G180**.

### Vertikale Linien YZ-Ebene

Vertikale Linie programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Y:** Zielpunkt
- **Yi:** Zielpunkt inkremental
- **W:** Zielpunkt (Winkel polar)
- **P:** Zielpunkt (polar)
- **L:** Länge der Linie
- **F:** Weitere Informationen: "Bearbeitungsattribute", Seite 420


ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G181**.

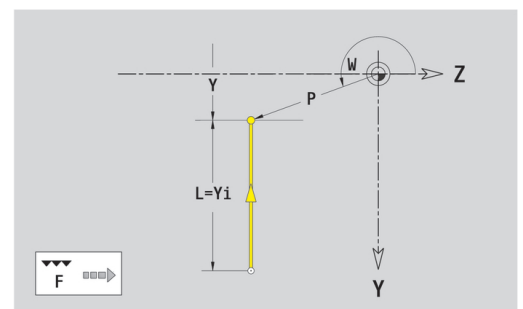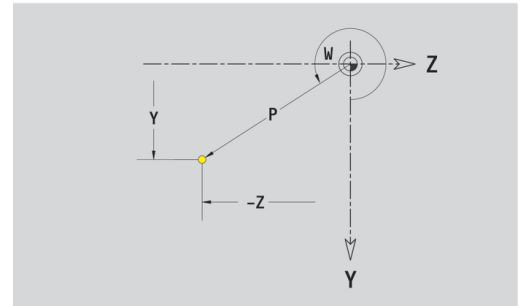



### Horizontale Linien YZ-Ebene

 Horizontale Linie programmieren:




- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:


- **Z: Zielpunkt**
- **Zi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G181**.

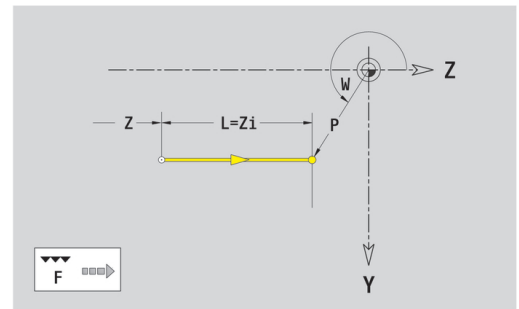

### Linie im Winkel YZ-Ebene

 Linie im Winkel programmieren:





- ▶ Richtung der Linie wählen
- ▶ Linie vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Y, Z: Zielpunkt**
- **Yi, Zi: Zielpunkt** inkremental
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **L: Länge der Linie**
- **AN: Winkel**
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G181**.

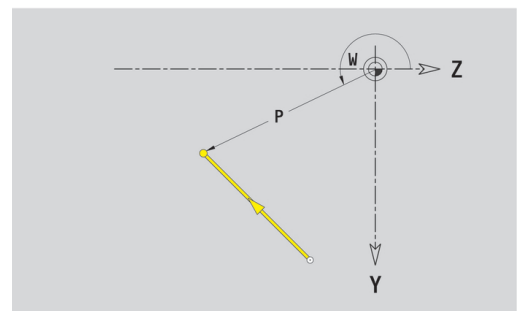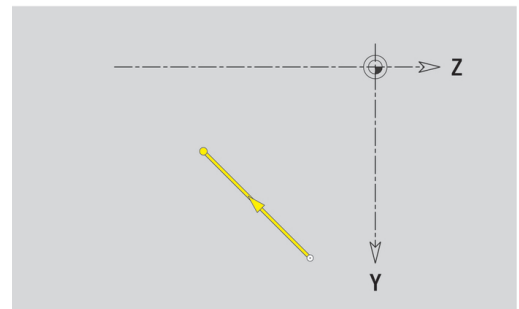

## Kreisbogen YZ-Ebene

Kreisbogen programmieren:






- ▶ Drehrichtung des Kreisbogens wählen
- ▶ Bogen vermaßen
- ▶ Übergang zum nächsten Konturelement festlegen

Parameter:

- **Y, Z: Zielpunkt**
- **Yi, Zi: Zielpunkt** inkremental
- **P: Zielpunkt** (polar)
- **Pi: Zielpunkt** – Abstand zwischen Startpunkt und Zielpunkt (polar, inkremental)
- **W: Zielpunkt** (Winkel polar)
- **Wi: Zielpunkt** (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **J, K: Mittelpunkt** Kreisbogen
- **Ji, Ki: Mittelpunkt** Kreisbogen inkremental – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** in **Y** und **Z**
- **PM: Mittelpunkt** Kreisbogen (polar)
- **PMi: Mittelpunkt** Kreisbogen – Abstand zwischen Startpunkt und **Mittelpunkt** (polar, inkremental)
- **WM: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar)
- **WMi: Mittelpunkt** Kreisbogen (Winkel polar, inkremental; Bezug: Startpunkt)
- **R: Radius**
- **ANs: Winkel** – Tangentenwinkel im Startpunkt
- **ANe: Winkel** – Tangentenwinkel im Zielpunkt
- **ANp: Winkel** zum vorherigen Element
- **ANn: Winkel** zum nachfolgenden Element
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

ICP generiert in der Betriebsart **smart.Turn** ein **G182** oder **G183**.

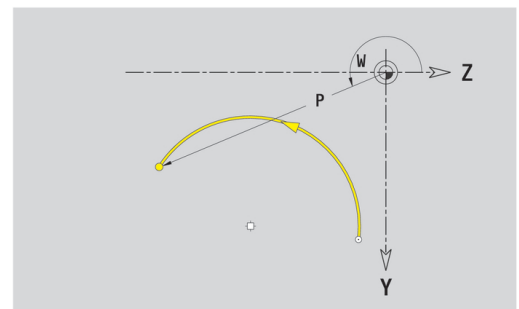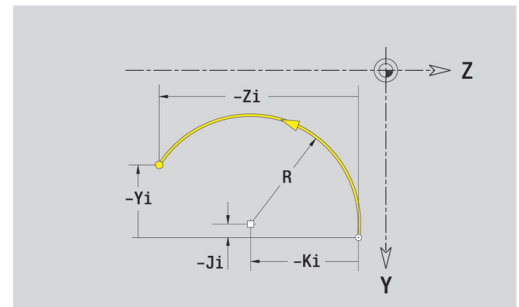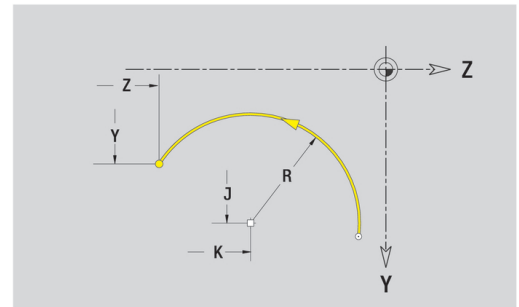

## Formelemente YZ-Ebene

### Fase oder Verrundung YZ-Ebene

Fase oder Verrundung programmieren:



- ▶ Formelemente wählen



- ▶ Fase wählen



- ▶ **Fasenbreite BR** eingeben
- ▶ Alternativ Verrundung wählen

- ▶ **Rundungsradius BR** eingeben
- ▶ Fase oder Verrundung als erstes Konturelement:  
**Elementlage AN** eingeben

Parameter:




- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**
- **AN: Elementlage**
- **F: Weitere Informationen:** "Bearbeitungsattribute", Seite 420

Fasen oder Verrundungen werden auf Konturrecken definiert. Eine **Konturrecke** ist der Schnittpunkt aus einem ein- und ausführendem Konturelement. Die Fase oder Verrundung kann erst berechnet werden, wenn das ausführende Konturelement bekannt ist.

**ICP** integriert die Fase oder Verrundung in der Betriebsart **smart.Turn** in das Basiselement **G181**, **G182** oder **G183**.

Kontur beginnt mit einer Fase oder Rundung: Geben Sie die Position der **gedachten Ecke** als Startpunkt an. Anschließend wählen Sie das Formelement Fase oder Rundung aus. Da das **einführende Konturelement** fehlt, bestimmen Sie mit **Elementlage AN** die eindeutige Lage der Fase oder Verrundung.

**ICP** wandelt eine Fase oder Verrundung am Konturanfang in ein Linear oder Zirkularelement um.

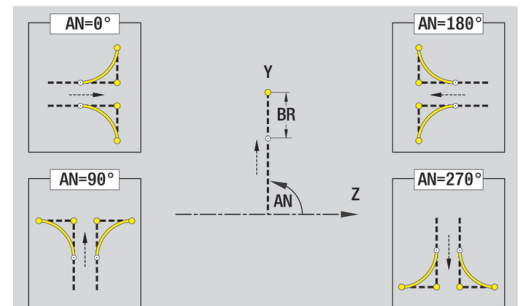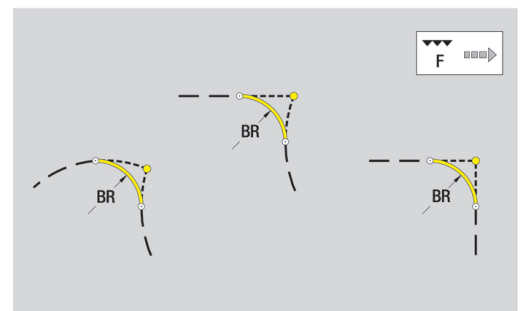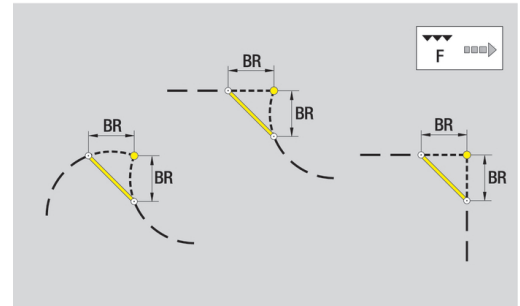

## Figuren, Muster und Bohrungen YZ-Ebene (Mantelfläche)

### Kreis YZ-Ebene

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **R: Radius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen",  
Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G384** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

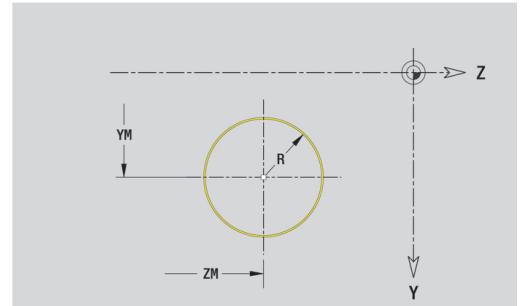

**Rechteck YZ-Ebene**

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:

 
- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G385** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**



### Vieleck YZ-Ebene

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **Q: Anzahl der Ecken**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **BR: Fasenbreite** oder **Verrundungsradius**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G387** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

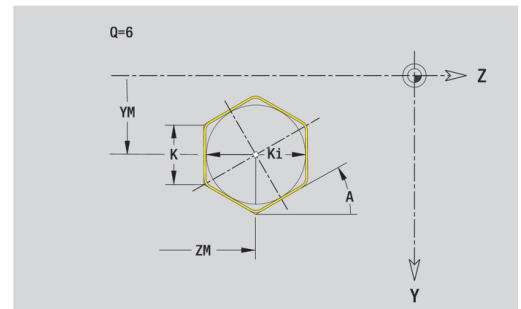

**Lineare Nut YZ-Ebene**

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:


- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **A: Lagewinkel**
- **K: Länge**
- **B: Breite**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G381** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

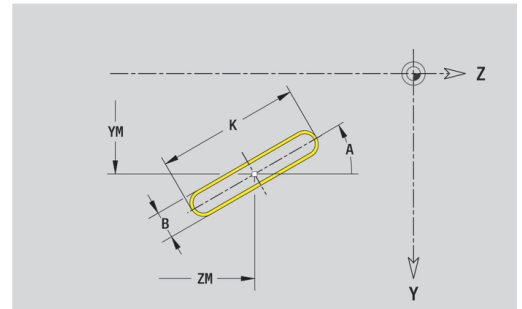

### Zirkulare Nut YZ-Ebene

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Figur:



- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **A: Startwinkel**
- **W: Endwinkel**
- **R: Radius** – Krümmungsradius (Bezug: Mittelpunktbahn der Nut)
- **Q2: Drehsinn**
  - CW
  - CCW
- **B: Breite**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe**
- ein **G382** oder **G383** mit den Parametern der Figur
- ein **G309**

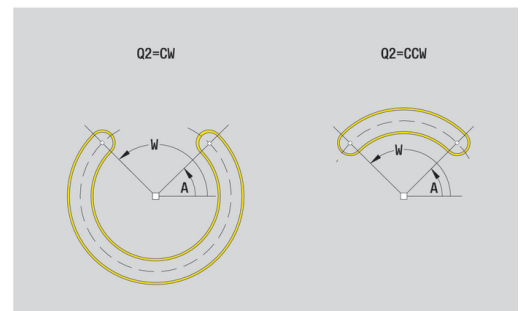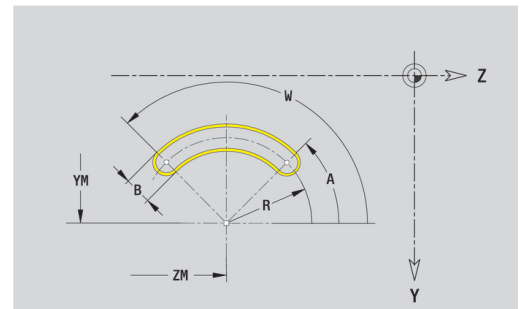



### Bohrung YZ-Ebene

Die Funktion definiert eine Einzelbohrung, die folgende Elemente enthalten kann:

- **Zentrierung**
- **Bohrung**
- **Senkung**
- **Gewinde**

Referenzdaten Bohrung:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Bohrung:




- **YM, ZM: Mittelpunkt**
- **Zentrierung**
  - **O: Durchmesser**
- **Bohrung**
  - **B: Durchmesser**
  - **BT: Tiefe** (ohne Vorzeichen)
  - **W: Winkel**
- **Senkung**
  - **R: Durchmesser**
  - **U: Tiefe**
  - **E: Senkwinkel**
- **Gewinde**
  - **GD: Durchmesser**
  - **GT: Tiefe**
  - **K: Anschnittlänge**
  - **F: Gewindesteigung**
  - **GA: Gangart**
    - **0: Rechtsgewinde**
    - **1: Linksgewinde**

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G380** mit den Parametern der Bohrung
- ein **G309**

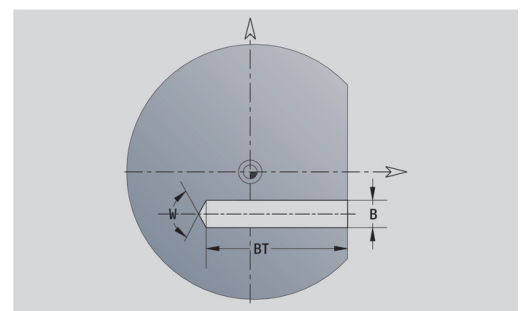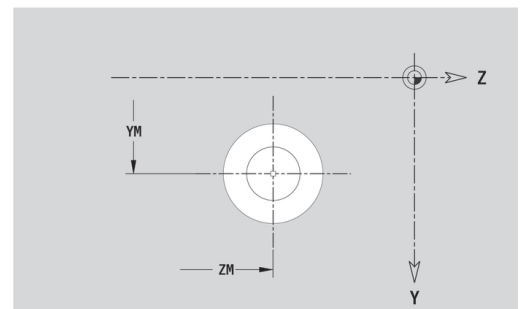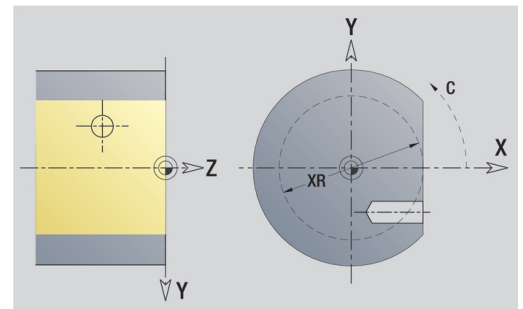

### Lineares Muster YZ-Ebene

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Muster:




- **Y, Z: 1.Musterpunkt**
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **JP, KP: Endpunkt** des Musters (kartesisch)
- **JPi, KPi: Endpunkt** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten (in Y und Z)
- **AP: Lagewinkel**
- **RP: Länge** – Gesamtlänge des Musters
- **RPi: Länge** – Abstand zwischen zwei Musterpunkten
- Parameter der gewählten Figur oder der Bohrung

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G481** mit den Parametern des Musters
- die G-Funktion und Parameter der Figur oder der Bohrung
- ein **G309**

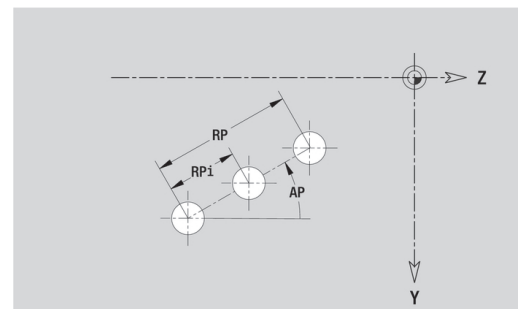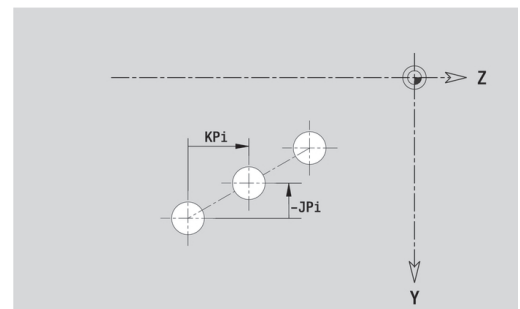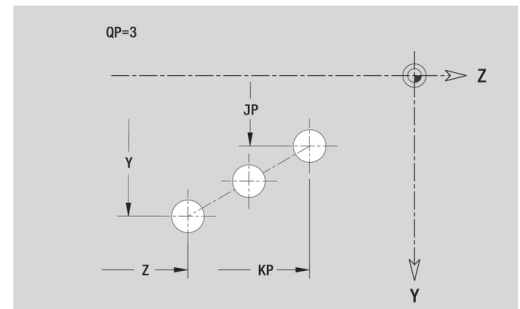

### Zirkulares Muster YZ-Ebene

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **PT: Frästiefe**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Muster:




- **Y, Z: Mittelpunkt** des Musters
- **QP: Anzahl** der Musterpunkte
- **DR: Drehsinn** (Default: 0)
  - **DR = 0**, ohne **EP**: Vollkreisaufteilung
  - **DR = 0**, mit **EP**: Aufteilung auf längerem Kreisbogen
  - **DR = 0**, mit **EPi**: Vorzeichen von **EPi** bestimmt die Richtung (**EPi** < 0: im Uhrzeigersinn)
  - **DR = 1**, mit **EP**: im Uhrzeigersinn
  - **DR = 1**, mit **EPi**: im Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
  - **DR = 2**, mit **EP**: gegen den Uhrzeigersinn
  - **DR = 2**, mit **EPi**: gegen den Uhrzeigersinn (Vorzeichen von **EPi** ist ohne Bedeutung)
- **DP: Durchmesser**
- **AP: Startwinkel** (Default: 0°)
- **EP: Endwinkel** (keine Eingabe: es erfolgt eine Aufteilung der Musterelemente auf 360°)
- **EPi: Endwinkel – Winkel** zwischen zwei Figuren
- **H: Elementlage**
  - **0: Normal** – Figuren werden um den Kreismittelpunkt gedreht (Rotation)
  - **1: Original** – Figurlage bezogen auf das Koordinatensystem bleibt gleich (Translation)
- Parameter der gewählten Figur oder der Bohrung

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit den Parametern **Konturname** und **Frästiefe** oder **Bohrtiefe** ( $-1 * BT$ )
- ein **G482** mit den Parametern des Musters
- die G-Funktion und Parameter der Figur oder der Bohrung
- ein **G309**

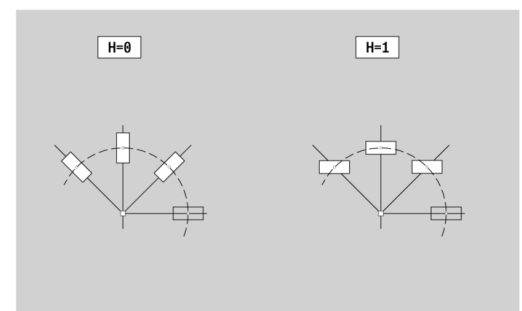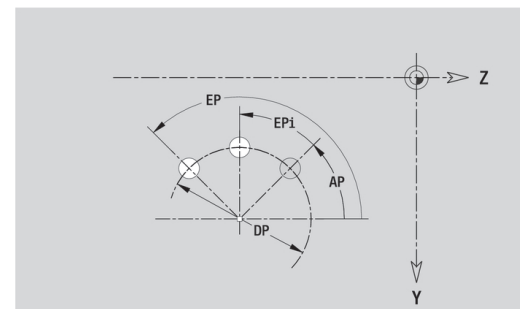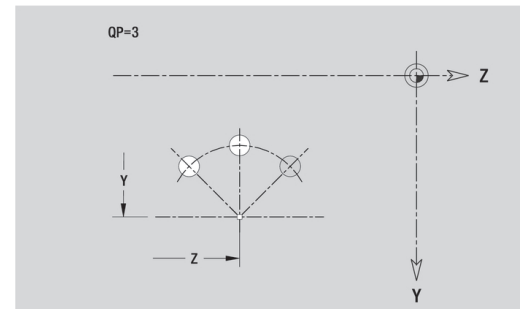

### Einzelfläche YZ-Ebene

Die Funktion definiert eine Fläche in der YZ-Ebene.

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Einzelfläche:

- **Z: Referenzkante**
- **Ki: Tiefe**
- **K: Restdicke**
- **B: Breite** (Bezug: **Bezugsmaß ZR**)
  - $B < 0$ : Fläche in negative Z-Richtung
  - $B > 0$ : Fläche in positive Z-Richtung

Die Umschaltung zwischen **Tiefe Ki** und **Restdicke K** erfolgt per Softkey.

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474

ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit dem Parameter **Konturname**
- ein **G386** mit den Parametern der Einzelfläche
- ein **G309**


---

### Softkey

---

Restdicke

Schaltet das Feld auf die Eingabe der **Restdicke K** um

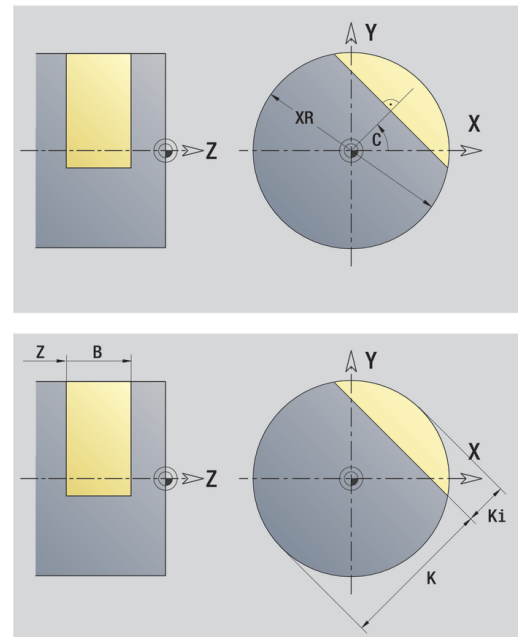

### Mehrkantflächen YZ-Ebene

Die Funktion definiert Mehrkantflächen in der YZ-Ebene.

Referenzdaten YZ-Ebene:

- **ID: Kontur**
- **C: Spindelwinkel**
- **XR: Bezugsdurchmesser**

Parameter Einzelfläche:

- **Z: Referenzkante**
- **Q: Anzahl Flächen ( $Q \geq 2$ )**
- **K: Schlüsselweite** – Innenkreisdurchmesser
- **Ki: Kantenlänge**
- **B: Breite** (Bezug: **Bezugsmaß ZR**)
  - **B < 0**: Fläche in negative Z-Richtung
  - **B > 0**: Fläche in positive Z-Richtung

Die Umschaltung zwischen **Kantenlänge Ki** und **Schlüsselweite K** erfolgt per Softkey.

Den **Bezugsdurchmesser XR** können Sie mit der Funktion **Referenzebene wählen** ermitteln.

**Weitere Informationen:** "Referenzdaten, verschachtelte Konturen", Seite 474



ICP generiert:

- die Abschnittskennung **MANTEL Y** mit den Parametern **Bezugsdurchmesser** und **Spindelwinkel**. Bei geschachtelten Konturen entfällt die Abschnittskennung
- ein **G308** mit dem Parameter **Konturname**
- ein **G487** mit den Parametern des Mehrkants
- ein **G309**

### Softkey



Schaltet das Feld auf die Eingabe der **Schlüsselweite K** um

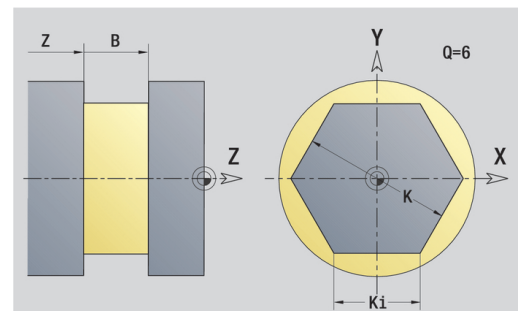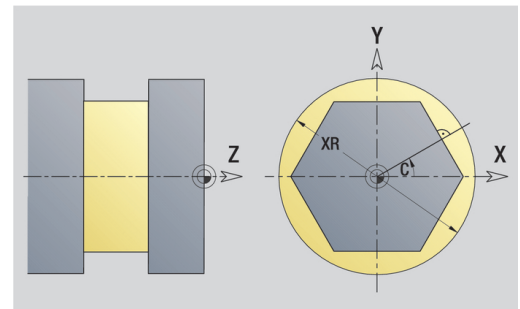

## 6.16 Bestehende Konturen übernehmen

### Zykluskonturen in der Betriebsart smart.Turn integrieren

**ICP-Konturen**, die Sie für **Zyklusprogramme** erstellt haben, können Sie in der Betriebsart **smart.Turn** laden. **ICP** wandelt diese Konturen in **G**-Befehle um und integriert sie in das smart.Turn-Programm. Die Kontur ist jetzt Bestandteil des smart.Turn-Programms.

Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** berücksichtigt den Typ der Kontur. So können Sie z. B. eine für die Stirnfläche definierte Kontur nur laden, wenn Sie in der Betriebsart **smart.Turn** die Stirnfläche (C-Achse) angewählt haben.

Kontur integrieren:

- ▶ Unterbetriebsart **ICP-Editor** aktivieren

Kontur-  
liste

- ▶ Softkey **Konturliste** drücken
- > Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** öffnet das Fenster **Auswahl ICP-Konturen**

Nächster  
Dateityp

- ▶ Softkey **Nächster Dateityp** solange drücken, bis die Zykluskonturen angezeigt werden

Öffnen

- ▶ Datei auswählen
- ▶ Gewählte Datei übernehmen
  
- ▶ Kontur ggf. ergänzen
  - Roh- oder Fertigteilkontur: Kontur ergänzen oder anpassen
  - C-Achskontur: Referenzdaten ergänzen

Endung	Gruppe
*.gmi	Drehkonturen
*.gmr	Rohteilkonturen
*.gms	Fräskonturen Stirnfläche
*.gmm	Fräskonturen Mantelfläche

## DXF-Konturen (Option)

Konturen, die im DXF-Format vorliegen, importieren Sie mit dem **ICP-Editor**. DXF-Konturen können sowohl für die Betriebsart **Einlernen** als auch für die Betriebsart **smart.Turn** eingesetzt werden.

Anforderungen an die DXF-Kontur:

- nur zweidimensionale Elemente
- die Kontur muss in einem separaten Layer liegen (ohne Maßlinien, ohne Umlaufkanten, usw.)
- Konturen für die Drehbearbeitung müssen abhängig vom Aufbau der Drehmaschine vor oder hinter Drehmitte liegen
- keine Vollkreise, keine Splines, keine DXF-Blöcke (Makros), usw.



Die Steuerung unterstützt alle DXF-Formate.

**Konturaufbereitung während des DXF-Imports:** Da sich das DXF und ICP-Format grundsätzlich unterscheiden, wird während des Imports die Kontur vom DXF-Format in das ICP-Format umgewandelt.

Dabei werden folgende Änderungen vorgenommen:

- Polylinien werden in Linearelemente umgewandelt
- Lücken zwischen Konturelementen, die < 0,01 mm sind, werden geschlossen
- offene Konturen werden von **rechts nach links** beschrieben (Startpunkt: rechts)
- Startpunkt bei geschlossenen Konturen: wird nach internen Regeln festgelegt
- Drehsinn bei geschlossenen Konturen: ccw

DXF-Kontur integrieren:

▶ Unterbetriebsart **ICP-Editor** aktivieren



- ▶ Softkey **Konturliste** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** öffnet das Fenster **Auswahl ICP-Konturen**



- ▶ Softkey **Nächster Dateityp** solange drücken, bis die DXF-Konturen angezeigt werden (Endung **.dxf**)

- ▶ Datei auswählen
- ▶ Gewählte Datei öffnen



- ▶ DXF-Layer auswählen



- ▶ Ausgewählte Kontur übernehmen
- ▶ Kontur ggf. ergänzen
  - Roh- oder Fertigteilkontur: Kontur ergänzen oder anpassen
  - C-Achskontur: Referenzdaten ergänzen

## 6.17 Konturgruppen

### Konturgruppen in der Betriebsart smart.Turn

Die Steuerung unterstützt bis zu vier Konturgruppen in einem NC-Programm. Die Kennung **KONTURGRUPPE** leitet die Beschreibung einer Konturgruppe ein.

Für jede Konturgruppe können Sie Rohteil, Fertigteil und Hilfskonturen erstellen. Die Unterbetriebsart **ICP-Editor** berücksichtigt bei der Beschreibung und Darstellung die Verschiebung, die in der jeweiligen Konturgruppe programmiert ist.

**G99** ordnet die Bearbeitungen einer Konturgruppe zu



Darstellung im NC-Programm:

- Wenn Sie im NC-Programm die Grafik eingeschaltet haben, zeigt die Steuerung beim Navigieren durch die Konturbeschreibung jeweils das Element an, auf dem der Cursor steht
- Die Steuerung zeigt im Grafikenster oben links die Nummer der Konturgruppe an

Darstellung in der Unit-Programmierung:



- Wenn Sie in der Betriebsart **smart.Turn** eine ICP-Unit programmieren, blendet die Steuerung **ICP-Konturen** ein. Sie können sich die verschiedenen Konturen und Konturgruppen anzeigen lassen, solange Sie im Parameter **FK** noch keine Kontur ausgewählt haben

### Tasten zum Navigieren

  Wechselt zur nächsten oder vorherigen Kontur (Konturgruppe/Rohteil/Hilfskontur/Fertigteil)

  Wechselt zum nächsten Konturelement

Die Steuerung zeigt im Grafikenster oben links die Nummer der Konturgruppe und ggf. den Namen der Hilfskontur an.

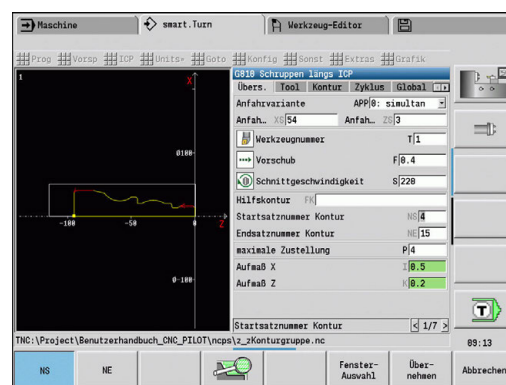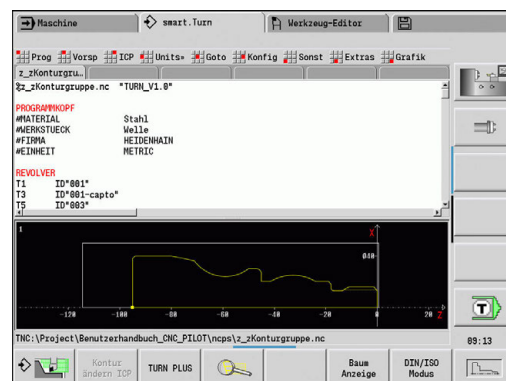




# 7

**Grafische  
Simulation**


 
## 7.1 Unterbetriebsart Simulation

Softkey	Bedeutung
	Mit diesem Softkey ist die Unterbetriebsart <b>Simulation</b> aufrufbar

Die Unterbetriebsart **Simulation** ist aus folgenden Betriebsarten aufrufbar:

- Betriebsart **smart.Turn**
- Unterbetriebsart **Programmablauf**
- Unterbetriebsart **Einlernen**
- Betriebsart **Maschine** (MDI-Zyklen)

Beim Aufruf aus der Betriebsart **smart.Turn** öffnet die Unterbetriebsart **Simulation** das große Simulationsfenster und lädt das angewählte Programm. Wird die Unterbetriebsart **Simulation** aus den Maschinen-Betriebsarten gestartet, öffnet sich das kleine Simulationsfenster oder das vom Bediener zuletzt gewählte Fenster.

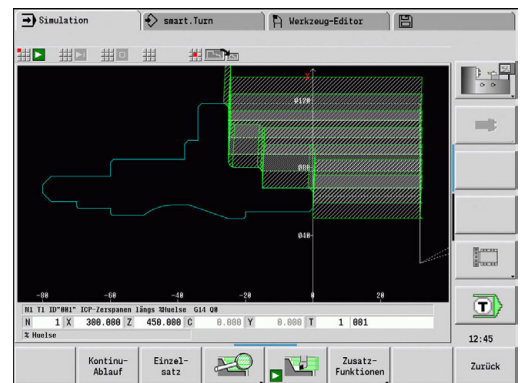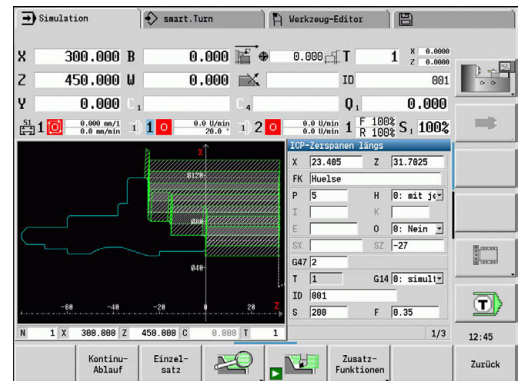


## Bedienung der Unterbetriebsart Simulation

Die Unterbetriebsart **Simulation** wird in allen Betriebszuständen mit Softkeys bedient. Zusätzlich ist die Bedienung mit den Menüpunkten (Nummertasten) möglich, auch in dem kleinen Simulationsfenster, wenn die Menüzeile nicht sichtbar ist.

### Starten und Stoppen mit Softkeys



 Startet die Simulation von Beginn an. Der Softkey ändert das Symbol und dient je nach Zustand auch zum Stoppen und Fortsetzen der Simulation



Setzt eine gestoppte Simulation fort (Modus Einzelsatz)



Der Softkey zeigt an, dass die Simulation gerade läuft. Das Drücken des Softkeys stoppt die Simulation

### Starten und Stoppen mit Menüpunkten



Startet die Simulation von Beginn an



Setzt eine gestoppte Simulation fort (Modus Einzelsatz)



Die Taste zeigt an, dass die Simulation gerade läuft. Das Drücken der Taste stoppt die Simulation

### Großes und kleines Simulationsfenster

#### Menüpunkt Bedeutung



Dieser Menüpunkt schaltet zwischen kleinem und großem Simulationsfenster um, auch wenn die Menüzeile nicht sichtbar ist

### 2D und 3D-Darstellung in der Betriebsart smart.Turn

#### Menüpunkt Bedeutung




Dieser Menüpunkt schaltet auf die 3D-Darstellung des fertigen Werkstücks um




Dieser Menüpunkt schaltet auf die 3D-Simulation um  
**Weitere Informationen:** "3D-Simulation in der Unterbetriebsart Simulation", Seite 557



Dieser Menüpunkt schaltet auf die 2D-Simulation um

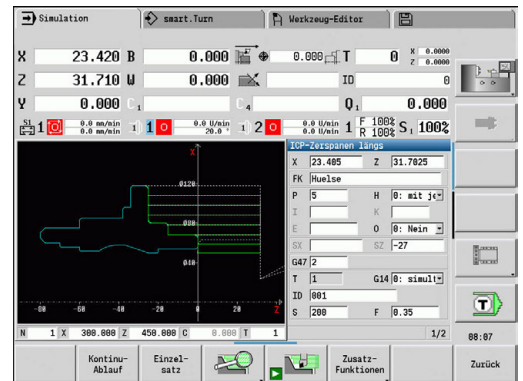

### Softkeys bei aktivem Simulationsfenster

Warnung Nr.: 3	Warnungen abrufen. Gibt der Interpreter bei der Simulation Warnungen aus (z. B. Restmaterial bleibt stehen ...) wird der Softkey aktiviert und die Zahl der Warnungen mitgeteilt. Bei Drücken des Softkeys werden die Warnungen nacheinander angezeigt
Kontinu- Ablauf	Im Modus kontinuierlicher Ablauf ( <b>KontinuAblauf</b> ) werden in der Unterbetriebsart <b>Programmablauf</b> alle Zyklen des Programms ohne Halt simuliert
Einzel- satz	Im Modus <b>Einzelatz</b> stoppt die Simulation nach jedem Verfahrensweg (Basissatz)
	Öffnet das Softkey-Menü der <b>Lupe</b> und zeigt den Lupenrahmen an <b>Weitere Informationen:</b> "Bildausschnitt anpassen", Seite 546
Zusatz- Funktionen	Schaltet das Menü und die Softkey-Leiste auf die <b>Zusatzfunktionen</b> um
Variablen ändern	Variablen in der Simulation ändern Dieser Softkey ist nur aktiv, wenn Sie im Abschnitt <b>PROGRAMMKOPF</b> Variablen definieren.

Mit den weiteren Menüpunkten und den in der Tabelle aufgeführten Softkeys beeinflussen Sie den Ablauf der Simulation, aktivieren die Lupe oder nehmen mit den Zusatzfunktionen Einstellungen für die Simulation vor.



Sie können die Unterbetriebsart **Simulation** mit den Nummertasten bedienen, auch wenn die Menüzeile nicht sichtbar ist



- In den Maschinen-Betriebsarten wirkt der Softkey **Einzelatz** auch für den Automatikbetrieb
- In den Maschinen-Betriebsarten kann der Automatikprogrammablauf direkt aus der Unterbetriebsart **Simulation** mit Zyklus **Ein** gestartet werden

## Zusatzfunktionen

Die Zusatzfunktionen nutzen Sie, um Simulationsfenster auszuwählen, die Wegdarstellung zu beeinflussen oder die Zeitberechnung aufzurufen.

Die Tabellen geben Ihnen eine Übersicht über die Funktionen des Menüs und der Softkeys.

### Menü Zusatzfunktionen



Simulationsfenster auswählen

**Weitere Informationen:** "Simulationsfenster", Seite 537



Startsatzsuche auswählen

**Weitere Informationen:** "Simulation mit Startsatz", Seite 548



Zeitberechnung auswählen

**Weitere Informationen:** "Zeitberechnung", Seite 550



Wechselt zwischen großem und kleinem Simulationsfenster

**Weitere Informationen:** "Bedienung der Unterbetriebsart Simulation", Seite 533



Wechselt zwischen Ein- und Mehrfensterdarstellung

**Weitere Informationen:** "Mehrfensterdarstellung", Seite 538




Kontur sichern


**Weitere Informationen:** "Kontur sichern", Seite 551

Vermaßung

**Weitere Informationen:** "Vermaßung", Seite 553

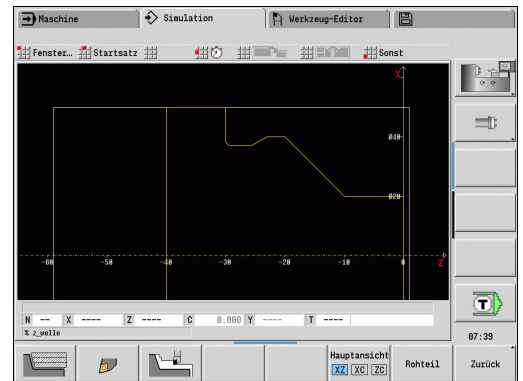


### Softkeys Zusatzfunktionen

 


Schaltet zwischen Liniendarstellung und Schneidspurdarstellung um



 Schaltet zwischen Lichtpunktdarstellung und Werkzeugschneidendarstellung um



Aktiviert die Radierdarstellung

 

Wechselt zur nächsten Konturgruppe  
Dieser Softkey ist nur aktiv, wenn Sie mit mehreren Konturgruppen arbeiten.



Ansicht auswählen



Blendet bei Programmen ohne definierten Rohteil das intern verwendete Rohteil ein



Schaltet den Fokus auf das nächste Fenster.  
Nur aktiv bei Mehrfensterdarstellung

**Weitere Informationen:** "Mehrfensterdarstellung", Seite 538

## 7.2 Simulationsfenster

### Ansichten einstellen

Mit den im Folgenden beschriebenen Simulationsfenstern kontrollieren Sie außer der Drehbearbeitung auch die Bohr- und Fräsoperationen.

- **XZ-Ansicht (Drehansicht):** Die Drehkontur wird im XZ-Koordinatensystem dargestellt. Dabei wird das konfigurierte Koordinatensystem berücksichtigt (Werkzeugträger vor/hinter Drehmitte, vertikale Drehmaschine)
- **XC-Ansicht (Stirnansicht):** Als Koordinatensystem wird ein kartesisches System mit den Achsbezeichnungen XK (horizontal) und YK (vertikal) angezeigt. Die Winkellage  $C = 0^\circ$  liegt auf der XK-Achse, der positive Drehsinn ist gegen den Uhrzeigersinn
- **ZC-Ansicht (Mantelfläche):** Die Kontur- und Verfahrwegdarstellung orientiert sich an der Position auf der **Mantelabwicklung** und den Z-Koordinaten. Die oberen und unteren Linien dieses **Werkstücks** entsprechen der Winkelposition  $C = -180^\circ / +180^\circ$ . Alle Bohr- und Fräsbearbeitungen werden innerhalb des Bereichs  $-180^\circ$  bis  $+180^\circ$  dargestellt
  - Zyklen- oder DIN-Programm mit Rohteildefinition: Basis für die **Werkstückabwicklung** sind die Maße des programmierten Rohteils
  - Zyklen- oder DIN-Programm ohne Rohteildefinition: Basis für die **Werkstückabwicklung** sind die Maße des **Standardrohteils**  
Maschinenparameter **CfgSimWindowSize** (Nr. 115200)
  - Einzelner Zyklus oder Einlernen: Basis für die **Werkstückabwicklung** ist der Ausschnitt des Werkstücks, den dieser Zyklus beschreibt (Z-Ausdehnung und **Begrenzungsdurchmesser X**)
- **YZ-Ansicht (Seitenansicht):** Die Kontur- und Verfahrwegdarstellung erfolgt in der YZ-Ebene. Dabei werden ausschließlich die Y- und Z-Koordinaten, nicht die Spindelposition, berücksichtigt





Stirn- und Mantelfenster arbeiten mit **fester** Spindelposition. Wenn die Drehmaschine das Werkstück dreht, bewegt die Unterbetriebsart **Simulation** das Werkzeug.

### Simulation mehrerer Konturgruppen

Wenn Sie mit mehreren Konturgruppen arbeiten, beachten Sie:

- In der **XZ-Ansicht (Drehansicht)** zeigt die Steuerung alle Konturgruppen.
- In den anderen Ansichten zeigt die Steuerung die aktuelle Konturgruppe.

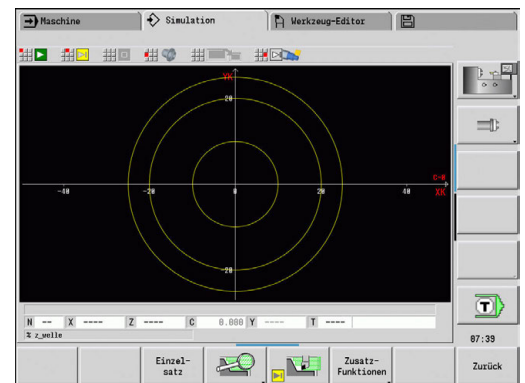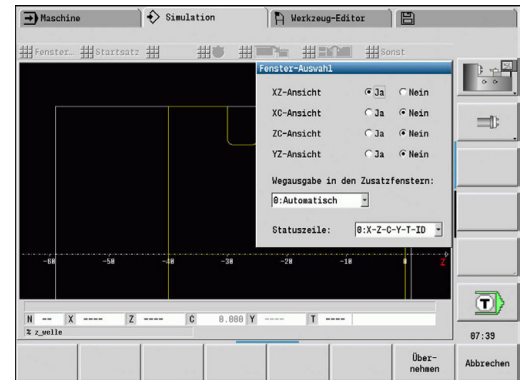


## Einfensterdarstellung

Im kleinen Simulationsfenster wird nur eine Ansicht dargestellt. Sie wechseln die Ansicht mit dem Softkey **Hauptansicht**. Diesen Softkey können Sie auch nutzen, wenn nur eine Ansicht im großen Simulationsfenster eingestellt ist.

Bei Zyklenprogrammen kann die Stirn- oder Mantelansicht nur aktiviert werden, wenn in dem Programm die C-Achse verwendet wird.
 
### Softkey Hauptansicht




Ansicht auswählen:

- Drehansicht XZ
- Stirnansicht XC
- Mantelfläche ZC

## Mehrfensterdarstellung

 Mehrfensterdarstellung ist nur im großen Simulationsfenster möglich.

Mehrfensterdarstellung aktivieren:



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Fenster** wählen (im großen Simulationsfenster)
- ▶ Gewünschte Fensterkombination einstellen
- ▶ **Wegausgabe in den Zusatzfenstern:** einstellen

**Wegdarstellung in den Zusatzfenstern:** Das Stirn- und Mantelfenster sowie die YZ-Ansicht gelten als **Zusatzfenster**.

Wann die Unterbetriebsart **Simulation** Verfahrenswege in diesen Fenstern darstellt, ist von folgender Einstellung abhängig:

- **Automatisch:** Die Unterbetriebsart **Simulation** stellt Verfahrenswege dar, wenn die C-Achse eingeschwenkt oder ein **G17** oder **G19** ausgeführt wurde. Ein **G18** oder das Ausschwenken der C-Achse stoppt die Ausgabe der Verfahrenswege
- **Immer:** Die Unterbetriebsart **Simulation** zeichnet jeden Verlaufsweg in allen Simulationsfenstern

Bei der Mehrfensterdarstellung ist ein Fenster mit einem grünen Rahmen gekennzeichnet. Dieses Fenster hat den **Fokus**, d. h. Lupeneinstellungen und weitere Funktionen wirken auf dieses Fenster.



Fokus umschalten:



- ▶ Softkey so oft drücken, bis der Fokus im gewünschten Fenster steht



- ▶ Alternativ Taste **GOTO** drücken

Zwischen Ein- und Mehrfensterdarstellung wechseln:



- ▶ Menüpunkt (oder die Taste Dezimalpunkt) wählen, um von Mehrfenster- auf Einfensterdarstellung zu wechseln
- > Dabei wird das Fenster mit dem grünen Rahmen als einzelne Ansicht dargestellt




- ▶ Erneutes Wählen des Menüpunkts (oder der Taste Dezimalpunkt) schaltet auf die Mehrfensterdarstellung zurück

## Statusanzeige

 Die Statusanzeige können Sie nur im großen Simulationsfenster umschalten.

Statusanzeige umschalten:



- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Fenster** wählen
- ▶ Gewünschte **Statuszeile:** wählen
  - **0: X-Z-C-Y-T-ID** (Achswerte und Werkzeug)
  - **1: X-Z-C-Y-G16** (Achswerte und Schwenkung)
  - **2: G95-G96-M-SP** (Achswerte, Vorschub, Drehzahl, Drehrichtung und Spindel)



Die Statusanzeige können Sie auch mithilfe der Dreipfeiltaste im großen Simulationsfenster umschalten.

## 7.3 Ansichten

 
### Wegdarstellung

**Eilgangswege** werden als weiße gestrichelte Linie dargestellt.

Vorschubwege werden abhängig von der Softkey Einstellung als Linie oder als **Schneidspur** dargestellt:

- **Liniendarstellung:** Eine durchgezogene Linie repräsentiert den Weg der theoretischen Schneidenspitze. Die Liniendarstellung ist gut geeignet, um einen schnellen Überblick über die Schnittaufteilung zu erhalten. Sie ist aber für eine genaue Konturkontrolle weniger geeignet, da der Weg der theoretischen Schneidenspitze nicht der Werkstückkontur entspricht. Diese **Verfälschung** wird durch die Schneidenradiuskorrektur kompensiert
- **Schneidspurdarstellung:** Die Unterbetriebsart **Simulation** stellt die vom **schneidenden Bereich** des Werkzeugs überfahrene Fläche schraffiert dar. Das heißt, Sie sehen den zerspannten Bereich unter Berücksichtigung der exakten Schneidengeometrie (Schneidenradius, Schneidenbreite, Schneidenlage, usw.). So kontrollieren Sie in der Unterbetriebsart **Simulation**, ob Material stehen bleibt, die Kontur verletzt wird oder Überlappungen zu groß sind. Die Schneidspurdarstellung ist insbesondere bei Stech-/Bohrbearbeitungen und bei der Bearbeitung von Schrägen interessant, da die Werkzeugform für das Ergebnis entscheidend ist



Schneidspurdarstellung aktivieren:



- ▶ Bei aktiviertem Softkey werden die Verfahrenswege als **Schneidspur** dargestellt



Die Simulationsgeschwindigkeit beeinflussen Sie mit dem User-Parameter **pathDelay** (Nr. 114802).

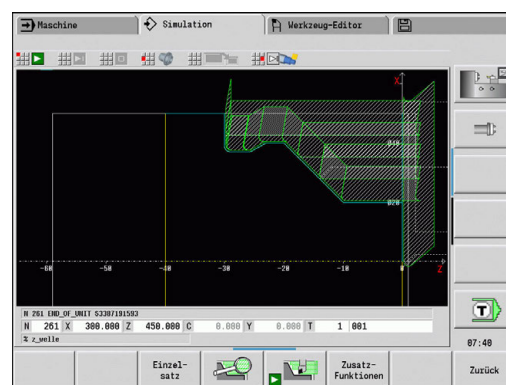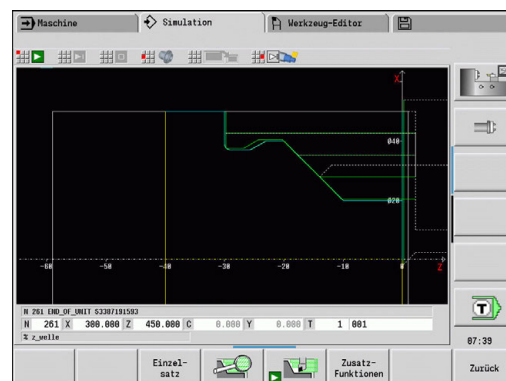


## Werkzeugdarstellung

Sie stellen per Softkey ein, ob die Werkzeugschneide oder der **Lichtpunkt** dargestellt werden:

- Die **Werkzeugschneide** wird mit korrekten Winkeln und Schneidenradius, so wie in der Werkzeugdatenbank definiert, dargestellt
- **Lichtpunkt**: An der aktuell programmierten Position wird ein weißes Quadrat (Lichtpunkt) dargestellt. Der Lichtpunkt wird an der Position der virtuellen Schneidenecke dargestellt
 
### Softkeys für Zusatzfunktionen



Schaltet zwischen Liniendarstellung und Schneidspurdarstellung um



Schaltet zwischen Lichtpunktdarstellung und Werkzeugschneidendarstellung um

### Werkzeughalter in der Unterbetriebsart Simulation darstellen

Neben der Anzeige der Werkzeugschneide kann die Steuerung auch den zugehörigen Werkzeughalter mit den entsprechenden Abmessungen darstellen.

Voraussetzung hierfür ist:

- Neuen Werkzeughalter im **Halter Editor** anlegen oder einen bestehenden Halter auswählen
- Werkzeughalter mit den erforderlichen Parametern (Typ, Abmaße und Position) beschreiben
- Dem Werkzeug muss der entsprechende Werkzeughalter zugewiesen werden (**HID**)




Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!

Die Darstellung des Werkzeugträgers ist maschinenabhängig.

Die Grafik zeigt einen Werkzeugträger unter folgenden Voraussetzungen an:

- der Maschinenhersteller hat eine Beschreibung des Werkzeugträgers hinterlegt, z. B. B-Achskopf
- Sie haben einem Werkzeug einen Werkzeughalter zugewiesen

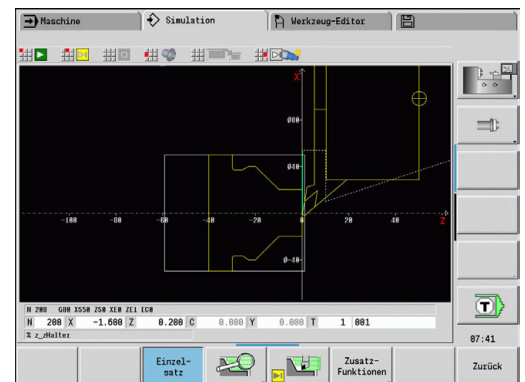

## Radierdarstellung

### Radierdarstellung

 
Die Radierdarstellung zeigt das Rohteil als **gefüllte Fläche**. Durchfährt die Werkzeugschneide das Rohteil, wird der vom Werkzeug überstrichene Teil des Rohteils wegradiert.

Die Radierdarstellung stellt alle Fahrwege unter Berücksichtigung der programmierten Geschwindigkeit dar. Die Radierdarstellung ist nur in der Drehansicht (XZ) verfügbar. Sie aktivieren diese Simulationsform per Softkey.



Die Simulationsgeschwindigkeit in der Radierdarstellung beeinflussen Sie mit den in der Tabelle dargestellten Tasten.

### Softkeys für Zusatzfunktionen



Aktiviert die Radierdarstellung

### Menübelegung für Radierdarstellung



Radierdarstellung verlangsamen




Radierdarstellung im programmierten Vorschub



Radierdarstellung beschleunigen

## 3D-Darstellung

Softkey	Bedeutung
	Der Menüpunkt <b>3D-Darstellung</b> schaltet auf eine perspektivische Darstellung um und zeigt das programmierte Fertigteil an

Mit der 3D-Darstellung können Sie Rohteil und Fertigteil mit allen Drehbearbeitungen, Fräskonturen, Bohrungen und Gewinden als Volumenmodell darstellen. Geschwenkte Y-Ebenen und darauf bezogene Bearbeitungen wie Taschen oder Muster stellt die Steuerung ebenfalls korrekt dar.

Die Steuerung stellt Fräskonturen in Abhängigkeit des Parameters **HC: Bohr/Fräs- Attribut** aus **G308** dar. Falls Sie in diesem Parameter die Werte Konturfräsen, Taschenfräsen oder Flächenfräsen gewählt haben, zeigt die Grafik die entsprechenden 3D-Elemente. Bei anderen oder fehlenden Werten des Parameters **HC** zeigt die Steuerung die beschriebene Fräskontur als blauen Linienzug.




Die Steuerung zeigt Elemente, die nicht berechnet werden können, als orange Linie, z. B. eine offene Fräskontur als Tasche programmiert. Mit Hilfe der Softkeys und der Menüfunktionen beeinflussen Sie die Darstellung des Werkstücks.

**i** Unabhängig von der Bearbeitung im NC-Programm zeigt die Grafik die im Abschnitt **FERTIGTEIL** programmierte Fertigteilkontur. Sie können die Berechnung der 3D-Darstellung abbrechen, indem Sie die Taste **ESC** oder den Softkey **ABBRUCH** drücken.

### Prüfmodus

Mit dem Prüfmodus kontrollieren Sie Bohrungen und Fräskonturen, z. B. auf falsche Positionierung.

Im Prüfmodus zeigt die Steuerung Drehkonturen in grau, Bohr- und Fräskonturen in Gelb. Zur besseren Übersicht stellt die Steuerung alle Konturen transparent dar.

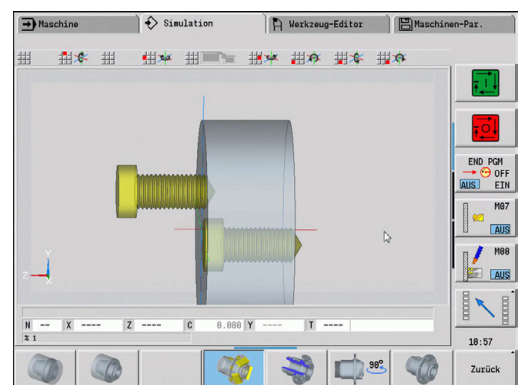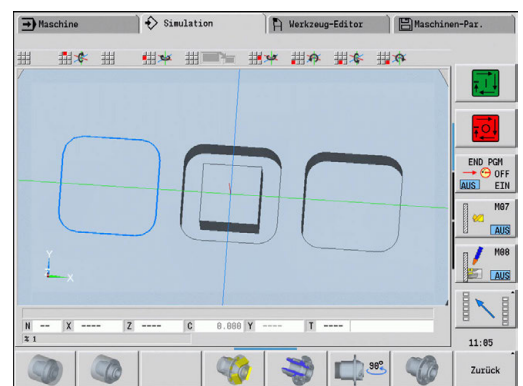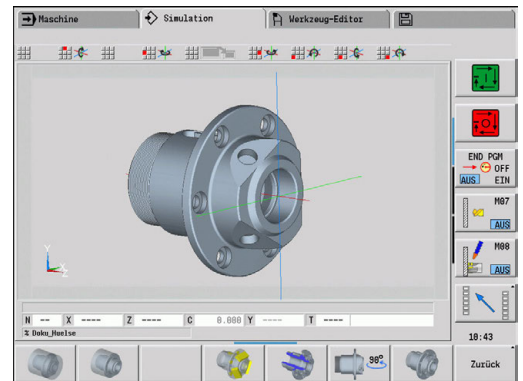

### 3D-Darstellung mit den Menüfunktionen rotieren

Mit den Menüfunktionen rotieren Sie die Grafik um die dargestellten Achsen. Der Softkey **Perspektivische Ansicht** setzt die Grafik wieder in die Ausgangslage zurück.

 
#### Softkeys für 3D-Darstellung




Fertigteil und programmiertes Rohteil darstellen



Fertigteil und nachgeführtes Rohteil darstellen



Prüfmodus ein- und ausschalten

 

Schnittdarstellung wählen



Seitenansicht wählen  
Seitenansicht um 90° drehen



Perspektivische Ansicht wählen

#### Menübelegung für 3D-Darstellung



Grafik nach hinten kippen



Grafik in Pfeilrichtung waagrecht drehen



Grafik in Pfeilrichtung waagrecht drehen



Grafik gegen den Uhrzeigersinn drehen



Grafik nach vorne kippen



Grafik im Uhrzeigersinn drehen

**3D-Darstellung mit der Maus rotieren und verschieben**


Mit gedrückter rechter Maustaste können Sie das dargestellte Werkstück beliebig verschieben.

Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Senkrechte Bewegung im Simulationsfenster: Werkstück nach vorne oder hinten kippen
- Waagrechte Bewegung im Simulationsfenster: Werkstück waagrecht um die eigene Achse drehen
- Senkrechte oder waagrechte Bewegung am Rand des Simulationsfensters (grauer Balken): Werkstück im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Bewegung in eine beliebige Richtung: Werkstück in eine beliebige Richtung drehen

## 7.4 Lupe in der Simulation


### Bildausschnitt anpassen

Softkey	Bedeutung
	Mit diesem Softkey aktivieren Sie die <b>Lupe</b>

 
 
 

 
 
Die Lupenfunktion ermöglicht es, den sichtbaren Bildausschnitt im Simulationsfenster zu verändern. Alternativ zu den Softkeys nutzen Sie die Cursor-Tasten sowie die Tasten **PgDn** und **PgUp** zum Verändern des Bildausschnitts.

Bei Zyklenprogrammen und bei erstmaligem Start eines Programms in der Unterbetriebsart **Simulation** wählt die Steuerung den Bildausschnitt automatisch. Bei erneutem Aufruf der Unterbetriebsart **Simulation** mit demselben smart.Turn-Programm wird der zuletzt aktive Bildausschnitt verwendet.

Bei der Mehr-Fenster-Darstellung wirkt die Lupe auf das Fenster mit dem grünen Rahmen.

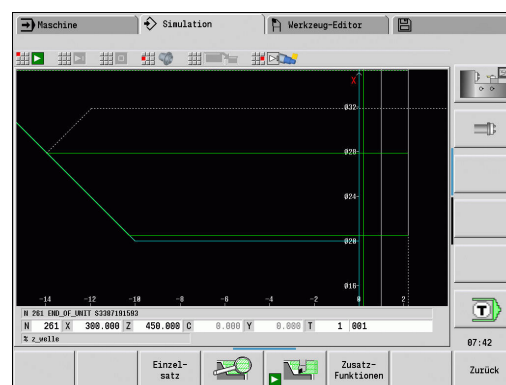

### Softkeys in der Lupenfunktion



	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Löscht alle bereits gezeichneten Verfahrswege</li> <li>■ Bei aktiver Rohteilnachführung wird das Rohteil nachgeführt und neu gezeichnet</li> <li>■ Schließt das Lupenmenü</li> </ul>
	Vergrößert den sichtbaren Bildausschnitt direkt (Zoom –)
	Schaltet zurück zum Standardbildausschnitt und schließt das Lupenmenü
	Kehrt zum zuletzt gewählten Bildausschnitt zurück
	Übernimmt den durch das rote Rechteck markierten Bereich als neuen Bildausschnitt und schließt das Lupenmenü
	Schließt das Lupenmenü ohne den Bildausschnitt zu verändern




### Veränderung des Bildausschnitts mit Tasten


Den sichtbaren Bildausschnitt verändern Sie, ohne das Lupenmenü zu öffnen, mit nachfolgenden Tasten.

#### Tasten zum Verändern des Bildausschnitts

  Die Cursor-Tasten schieben das Werkstück in Pfeilrichtung



 Verkleinert das dargestellte Werkstück (Zoom -)

 Vergrößert das dargestellte Werkstück (Zoom +)


### Veränderung des Bildausschnitts mit dem Lupenmenü

Ist das Lupenmenü angewählt, wird ein rotes Rechteck im Simulationsfenster angezeigt. Dieses rote Rechteck zeigt den Zoombereich, der durch den Softkey **Übernehmen** oder die Taste **Ent** übernommen wird. Die Größe und Position dieses Rechtecks können Sie mit nachfolgenden Tasten verändern.

#### Tasten zum Verändern des Bildausschnitts

  Die Cursor-Tasten schieben das rote Rechteck in Pfeilrichtung



 Verkleinert das rote Rechteck

 Vergrößert das rote Rechteck



 





## 7.5 Simulation mit Startsatz

### Startsatz bei smart.Turn-Programmen

smart.Turn-Programme werden immer von Anfang an simuliert und unabhängig davon, auf welcher Programmposition der Cursor steht. Wenn Sie den **Startsatz** nutzen, unterdrückt die Unterbetriebsart **Simulation** alle Ausgaben bis zum Startsatz. Ist die Simulation an dieser Position angekommen, wird das Rohteil, wenn vorhanden, nachgeführt und gezeichnet.

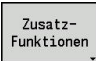Ab dem Startsatz zeichnet die Simulation wieder die Verfahrswege.

 
 
 
 
Startsatzsuche aktivieren:


- |   |   |
|---|---|
|    | ▶ Softkey <b>Zusatzfunktionen</b> drücken   |
|    | ▶ Menüpunkt <b>Startsatz</b> wählen   |
|    | ▶ Nummer des Startsatzes eintragen  |
|  | ▶ Startsatz der Unterbetriebsart <b>Simulation</b> übergeben  |
|  | ▶ Zurück zum Hauptmenü der Unterbetriebsart <b>Simulation</b>   |
|  | ▶ Simulation starten  |
|  | ▶ Die Steuerung simuliert das NC-Programm bis zum Startsatz führt die Rohteilnachführung durch und stoppt auf dieser Position |
|  | ▶ Simulation fortsetzen   |

Die Satznummer des Startsatzes wird in der untersten Zeile des Anzeigefelds aufgeführt. Das Feld des Startsatzes und die Satznummer in der Anzeige sind gelb hinterlegt, solange die Simulation die Startsatzsuche durchführt.

Die Startsatzsuche bleibt eingeschaltet, auch wenn Sie die Simulation unterbrechen. Wenn Sie die Simulation nach einer Unterbrechung neu starten, stoppt sie bei der Abschnittskennung **BEARBEITUNG**. Jetzt haben Sie die Möglichkeit Einstellungen zu ändern, bevor Sie die Simulation fortsetzen.

#### Softkeys der Funktion Startsatz

	Übernimmt die NC-Satznummer der Anzeige als Startsatz
	Startsatzsuche abschalten
	Definierten Startsatz übernehmen und Startsatzsuche aktivieren
	Startsatzsuche abbrechen

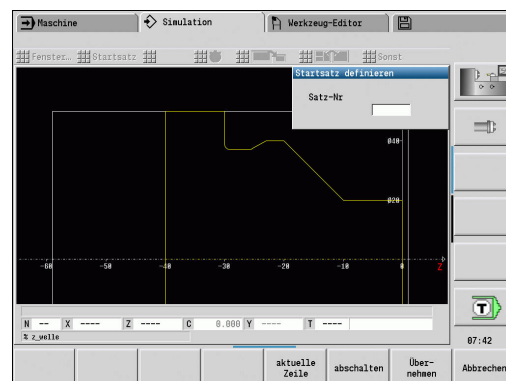

### Startsatz bei Zyklenprogrammen

Bei Zyklenprogrammen stellen Sie zuerst den Cursor auf einen Zyklus und rufen dann die Unterbetriebsart **Simulation** auf. Die Simulation beginnt mit diesem Zyklus. Alle vorhergehenden Zyklen werden ignoriert.

Der Menüpunkt **Startsatz** ist bei Zyklenprogrammen deaktiviert.

## 7.6 Zeitberechnung

### Bearbeitungszeiten anzeigen

Während der Simulation werden die Haupt- und Nebenzeiten berechnet. Die Tabelle **Zeitberechnung** zeigt die Haupt-, Neben- und Gesamtzeiten an (grün: Hauptzeiten; gelb: Nebenzeiten). Bei Zyklenprogrammen wird jeder Zyklus in einer Zeile dargestellt. Bei DIN-Programmen repräsentiert jede Zeile den Einsatz eines neuen Werkzeugs (maßgebend ist der **T**-Aufruf).

Überschreitet die Anzahl Tabelleneinträge die auf einer Bildschirmseite darstellbaren Zeilen, rufen Sie mit den Cursor-Tasten und der Taste **PgUp** und **PgDn** weitere Zeitinformationen ab.

Sie rufen die Bearbeitungszeiten wie folgt auf:

- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken
- ▶ Menüpunkt **Zeitberechnung** wählen

T	ID	Hauptzeit	Nebenzeit	Summe	(Std:Min:Sek)
T1	002AP1	0:04	0:01	0:05	
T1	002AP1	0:20	0:05	0:25	
T1	002AP1	0:20	0:00	0:20	
T2	151-000.2	0:18	0:05	0:23	
T2	151-000.2	0:00	0:04	0:04	
T3	261-000.1	0:00	0:01	0:01	
Gesamt-Bearbeitungszeit:				1:17	0:22

N 00 SR Z:01  
 N 04 X 270.000 Z -04.000 C 0.000 Y 0.000 T 3 261-000.1  
 X 1

## 7.7 Kontur sichern

### Erzeugte Kontur in der Unterbetriebsart Simulation sichern

Sie können eine in der Unterbetriebsart **Simulation** erzeugte Kontur sichern und diese in der Betriebsart **smart.Turn** einlesen.

 
Beispiel: Sie beschreiben das Roh- und Fertigteil eines Werkstücks und simulieren die Bearbeitung der ersten Aufspannung. Dann sichern Sie die bearbeitete Kontur und nutzen sie für die zweite Aufspannung.

Bei der **Konturerzeugung** sichert die Steuerung alle Konturen der angewählten Konturgruppe.

Die Unterbetriebsart **Simulation** berücksichtigt folgende Arten der Verschiebung des Werkstück-Nullpunkts und/oder einer Spiegelung des Werkstücks:

- 0: Nur verschieben
- 1: Umdrehen in der Hauptspindel (Spiegeln)
- 2: Umspannen in die Gegenspindel (Verschieben und Spiegeln)

Kontur sichern:




- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Sonst** wählen



- ▶ Menüpunkt **Kontur sichern** wählen
- > Die Steuerung öffnet eine Dialogbox in der Sie folgende Eingabefelder definieren können:
  - Einheit: Konturbeschreibung metrisch oder inch
  - Auswahl der Konturgruppe **Q**
  - Art der Verschiebung **H**
  - Verschiebelänge Werkstück **K**: Verschiebung des Werkstück-Nullpunkts

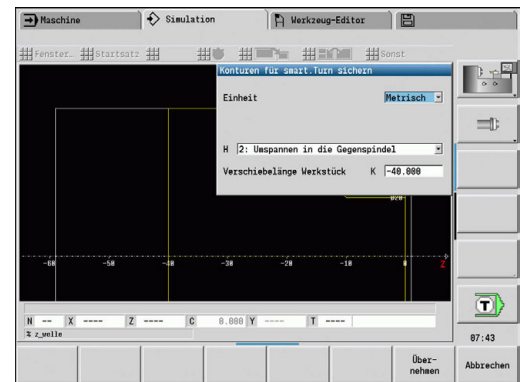

### Gesicherte Kontur einfügen



Fügen Sie die gesicherte Kontur nur in neu erstellten oder kopierten Programmen ein, da alle bisher erstellten Konturen überschrieben werden. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die per Simulation erzeugte Roh- und Fertigteilkontur lesen Sie in der Betriebsart **smart.Turn** ein. Wählen Sie hierzu im Menü **ICP** die Funktion **Kontur einfügen**.

Beim Einlesen in die Betriebsart werden zuerst alle Konturen in allen Ebenen automatisch gelöscht. Anschließend werden alle gesicherten Konturen in allen Ebenen aus der Unterbetriebsart **Simulation** übernommen.


Die Funktion **Kontur sichern** in der Unterbetriebsart **Simulation** konvertiert alle Konturen in allen Ebenen der ausgewählten Konturgruppe und der NC-Editor ersetzt alle Konturen. Wenn das Programm Konturgruppen enthält, dann wird dabei nach der Sicherheitsabfrage diejenige ersetzt in der der Cursor steht.

## 7.8 Vermaßung

### Erzeugte Kontur in der Unterbetriebsart Simulation vermaßen

Sie können eine in der Unterbetriebsart **Simulation** erzeugte Kontur messen oder sich die bei der Programmierung verwendeten Abmaße anzeigen lassen.

Kontur vermaßen:

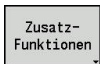

- ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken



- ▶ Menüpunkt **Sonst** wählen



- ▶ Menüpunkt **Vermaßung** wählen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Elementvermaßung
- Punktvermaßung
- Bezugspunkt setzen




#### Softkeys der Funktion Vermaßung



 
**Element vor**




**Element zurück**



 **nächste Konturgruppe** wählen (nur aktiv bei mehreren Konturgruppen)



**nächste Kontur** wählen

 

**vorherige Kontur** wählen

### Menüpunkt Elementvermaßung

Der Menüpunkt Elementvermaßung ist automatisch aktiv, wenn Sie die Vermaßungsfunktion angewählt haben. In der Anzeige unterhalb der Grafik werden alle Daten des markierten Konturelements angezeigt.

- Der Pfeil kennzeichnet die Richtung der Konturbeschreibung
- Zum nächsten Konturelement: Softkey **Element vor / zurück** drücken
- Kontur wechseln: Softkey **vorherige Kontur** oder **nächste Kontur** drücken



Bei Figuren werden die Einzelelemente vermessen.

### Menüpunkt Punktvermaßung

 
Die Steuerung zeigt die Maße des Konturpunkts relativ zum Nullpunkt an.

- Zum nächsten Konturpunkt: Softkey **Element vor / zurück** drücken
- Kontur wechseln: Softkey **vorherige Kontur** oder **nächste Kontur** drücken

### Menüpunkt Bezugspunkt setzen

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit Punktvermaßung möglich. Damit können Sie den Nullpunkt verschieben und den Abstand zum Nullpunkt messen.


Bezugspunkt setzen:



- ▶ Mit Softkey **Element zurück** neuen Nullpunkt wählen



 - ▶ Menüpunkt **Bezugspkt. setzen** wählen
- > Das Punktsymbol wechselt die Farbe



- ▶ Mit Softkey **Element zurück** Punkt wählen
- > Die Steuerung zeigt den Abstand relativ zum gewählten Nullpunkt

### Menüpunkt Bezugspunkt aus

Bezugspunkt aufheben:



- ▶ Menüpunkt **Bezugspkt. aus** wählen
- > Der eingestellte Nullpunkt ist aufgehoben.
- > Die angezeigten Werte beziehen sich wieder auf den ursprünglichen Nullpunkt.

 
 



## 7.9 Einstellungen

### Allgemeine Einstellungen

Sie können in der Unterbetriebsart **Simulation** Allgemeine Einstellungen für die Simulation definieren.

Einstellungen definieren:

-  ▶ Softkey **Zusatzfunktionen** drücken
-  ▶ Menüpunkt **Sonst** wählen
-  ▶ Menüpunkt **Einstellungen** wählen

Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:

- Bearbeitungsbereich markieren  
**Weitere Informationen:** "Bearbeitungsbereich markieren", Seite 555
- Variablenanzeige aktivieren  
**Weitere Informationen:** "Variablen", Seite 555
- C0 – Markierung am Werkstück/3D  
**Weitere Informationen:** "C0 – Markierung am Werkstück/3D", Seite 556

### Bearbeitungsbereich markieren

In der 2D-Simulation können Sie sich folgende Bearbeitungsbereiche markieren lassen:

- 0: aus - Kein Bearbeitungsbereich wird markiert
- 1: Linie - Der aktuell bearbeitete Zyklus wird blau markiert
- 2: Fläche - Der aktuell bearbeitete Zyklus mit An- und Abfahrbereich erhalten einen blauen Rahmen



Die Einstellung wird nicht remanent gespeichert.

### Variablen


#### Variablenanzeige aktivieren

In der 2D- und 3D-Simulation können Sie sich die im **PROGRAMMKOPF** definierten Variablen anzeigen lassen.

**Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn- und DIN-Programmierung

Variablenanzeige aktivieren

- 0: Nein - Variablen werden nicht angezeigt
- 1: Ja - Variablen werden unterhalb des Simulationsfensters angezeigt

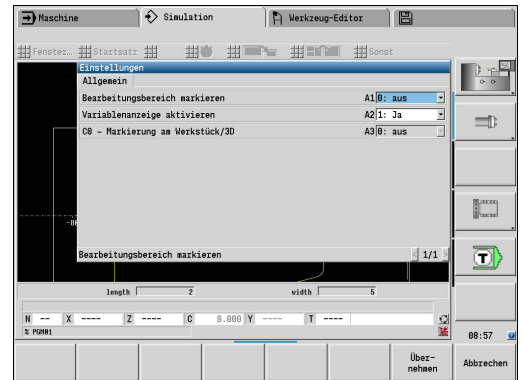

### Variablen ändern

In der 2D- und 3D-Simulation können Sie die im **PROGRAMMKOPF** definierten Variablen ändern.

Variablen ändern:

Variablen  
ändern

- ▶ Softkey **Variablen ändern** drücken
- > Die Variablen können jetzt geändert werden.

Über-  
nehmen

- ▶ Softkey **Übernehmen** drücken



Wenn Sie die Variable während der Simulation ändern, wird die Simulation ggf. abgebrochen.

### C0 – Markierung am Werkstück/3D

In der 3D-Simulation können Sie sich die **C0**-Markierung am Werkstück anzeigen lassen, um die Position der C-Achsbearbeitung zu kontrollieren:

- 0: aus - Keine **C0**-Markierung wird angezeigt
- 1: ein - Die **C0**-Markierung wird mit einer grünen Linie dargestellt



Die Einstellung wird nicht remanent gespeichert.

## 7.10 3D-Simulation

### 3D-Simulation in der Unterbetriebsart Simulation

Sie können in der Unterbetriebsart **Simulation** ein Programm mithilfe der 3D-Simulation testen.

3D-Simulation aktivieren:



► Menüpunkt **3D-Simulation** wählen


3D-Simulation deaktivieren:



► Menüpunkt **2D-Simulation** wählen

Folgende Funktionen sind mit der 2D-Simulation identisch:

- Bedienung der Simulation  
**Weitere Informationen:** "Bedienung der Unterbetriebsart Simulation", Seite 533
- 3D-Darstellung  
**Weitere Informationen:** "3D-Darstellung", Seite 543
- Startsatzsuche  
**Weitere Informationen:** "Startsatz bei smart.Turn-Programmen", Seite 548
- Zeitberechnung  
**Weitere Informationen:** "Zeitberechnung", Seite 550
- Konturen sichern  
**Weitere Informationen:** "Kontur sichern", Seite 551

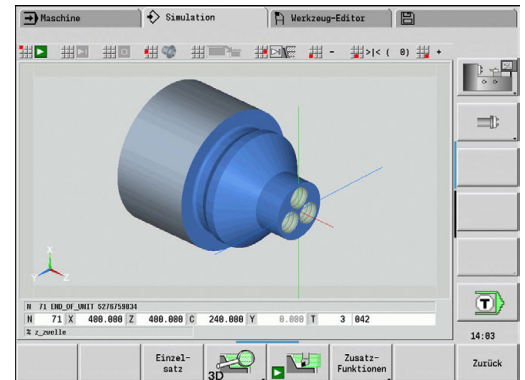

### Softkeys für Zusatzfunktionen



Legt auf die Oberfläche ein Gewindemuster



Blendet die Werkstückkanten ein



Wechselt zur nächsten Konturgruppe  
Dieser Softkey ist nur aktiv, wenn Sie mit mehreren Konturgruppen arbeiten.



Blendet die Werkzeughalter ein



Für diese Funktion muss die Halterdefinition in den optionalen Parametern **WHT** und **TOF** Werte enthalten.  
**Weitere Informationen:** "Halter Editor", Seite 574

### Simulation mehrerer Konturgruppen

Die 3D-Simulation zeigt immer nur eine Konturgruppe. Bei NC-Programmen mit mehreren Konturgruppen können Sie mithilfe des Softkeys jederzeit zwischen den Konturgruppen wechseln.

### 3D-Lupe

Die Lupenfunktion ermöglicht das Rohteil und das Fertigteil in verschiedenen Perspektiven darzustellen.

3D-Lupe aktivieren:



► Softkey **3D-Lupe** drücken



Sie können die 3D-Simulation mithilfe von Menüpunkten und der Maus rotieren.

**Weitere Informationen:** "3D-Darstellung mit den Menüfunktionen rotieren", Seite 544

**Weitere Informationen:** "3D-Darstellung mit der Maus rotieren und verschieben", Seite 545

Wenn die Werkzeugschneide im Eilgang mit dem Werkstück kollidiert, dann werden die Schnittflächen rot dargestellt.

### Softkeys für die 3D-Lupe



Bohrungen oder Fräskonturen nach links drehen



Bohrungen oder Fräskonturen nach rechts drehen



Schnittdarstellung wählen



Seitenansicht wählen. Seitenansicht um 90° drehen



Perspektivische Ansicht wählen

# 8

**Werkzeug- und  
Technologie-  
Datenbank**

## 8.1 Werkzeugdatenbank

Üblicherweise programmieren Sie die Koordinaten der Konturen so, wie das Werkstück in der Zeichnung bemast ist. Damit die Steuerung die Schlittenbahn berechnen, die Schneidenradiuskompensation durchführen und die Schnittaufteilungen ermitteln kann, müssen Sie die Längenmaße, den Schneidenradius, den Einstellwinkel usw. eingeben.

Die Steuerung speichert bis zu 250 Werkzeugdatensätze, (optional 999) wobei jeder Werkzeugdatensatz mit einer Identnummer (Name) gekennzeichnet ist. Sie sehen in der Werkzeugliste die maximale Anzahl von Werkzeugdatensätzen und die Anzahl der gefundenen Datensätze. Eine zusätzliche Werkzeugbeschreibung erleichtert das Wiederfinden der Daten.

In der Betriebsart **Maschine** stehen Funktionen zur Ermittlung der Werkzeuglängenmaße zur Verfügung.

**Weitere Informationen:** "Werkzeuge messen", Seite 135

Die Verschleißkorrekturen werden separat geführt. Dadurch können Sie jederzeit, auch während der Programmausführung, Korrekturwerte eingeben.

Sie können den Werkzeugen **einen Schneidstoff** zuordnen, mit dem der Zugriff auf die Technologiedatenbank (Vorschub, Schnittgeschwindigkeit) möglich ist. Damit erleichtern Sie Ihre Arbeiten, da Sie die Schnittwerte nur einmal ermitteln und eintragen.


### Werkzeugtypen

Schlichter, Bohrer, Stechwerkzeuge, usw. haben sehr unterschiedliche Formen. Folglich sind die Bezugspunkte zur Ermittlung der Längenmaße und weitere Werkzeugdaten unterschiedlich.

 
 


 
 

 

 

 


Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der Werkzeugtypen.
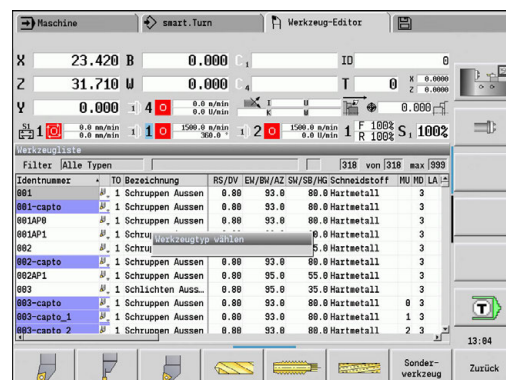
#### Werkzeugtypen

Softkey	Funktion	Beschreibung
	<b>Standarddrehwerkzeuge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schruppwerkzeuge</li> <li>■ Schlichtwerkzeuge</li> </ul>	Seite 582
	<b>Pilzwerkzeuge</b>	Seite 582
	<b>Stechwerkzeug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einstechwerkzeuge</li> <li>■ Abstechwerkzeuge</li> <li>■ Stechdrehwerkzeuge</li> </ul>	Seite 583
	<b>Gewindewerkzeug</b>	Seite 584
	<b>NC-Anbohrer</b>	Seite 586
	<b>Zentrierer</b>	Seite 587



**Werkzeugtypen**

	<b>Flachsenker</b>	Seite 588
	<b>Kegelsenker</b>	Seite 589
	<b>Standardfräs Werkzeug</b>	Seite 582
	<b>Spiralbohrer</b>	Seite 585
	<b>Wendeplattenbohrer</b>	Seite 585
	<b>Gewindebohrer</b>	Seite 591
	<b>Reibahle</b>	Seite 590
	<b>Messtaster</b>	Seite 597
	<b>Greifer</b>	Seite 599
	<b>Gewindefräser</b>	Seite 593
	<b>Winkelfräser</b>	Seite 594
	<b>Frässtift</b>	Seite 595
	<b>Rändelwerkzeug</b>	Seite 596
	<b>Anschlagwerkzeug</b>	Seite 598

## Multiwerkzeuge




Diese Funktion steht Ihnen auch an Maschinen mit Werkzeugmagazin zur Verfügung. Die Steuerung verwendet die Magazinliste anstatt der Revolverliste.

Ein Werkzeug mit mehreren Schneiden oder mit mehreren Referenzpunkten wird als Multiwerkzeug bezeichnet. Dabei wird für jede Schneide oder für jeden Referenzpunkt ein Datensatz angelegt. Anschließend werden alle Datensätze des Multiwerkzeugs **verkettet**.

**Weitere Informationen:** "Multiwerkzeuge bearbeiten", Seite 569

In der Werkzeugliste wird in der Spalte **MU** für jeden Datensatz eines Multiwerkzeugs die Position innerhalb der Multiwerkzeugkette aufgeführt. Die Zählung beginnt mit **0**.

Multiwerkzeuge werden mit allen Schneiden oder Referenzpunkten in der Revolverliste angezeigt. Das Bild zeigt ein Werkzeug mit zwei Referenzpunkten.

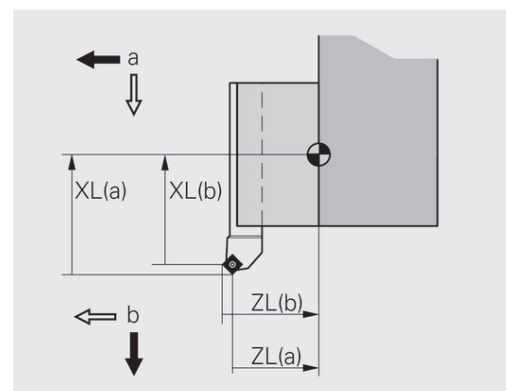

## Werkzeug-Standzeitverwaltung

Die Steuerung merkt sich die Einsatzzeit eines Werkzeugs (Zeit, die das Werkzeug im Vorschub verfahren wird) oder zählt die Anzahl Werkstücke, die mit dem Werkzeug produziert werden. Das ist die Grundlage für die Werkzeugstandzeitverwaltung.

Ist die Standzeit eines Werkzeugs abgelaufen oder die Stückzahl erreicht, setzt das System das **Diagnosebit 1**. Hiermit wird vor dem nächsten Aufruf des Werkzeugs eine Fehlermeldung ausgegeben und die Programmausführung gestoppt, wenn kein Austauschwerkzeug vorhanden ist.

Das begonnene Werkstück kann mit **NC-START** fertiggestellt werden.



## 8.2 Betriebsart Werkzeug-Editor

### In der Werkzeugliste navigieren

In der Werkzeugliste zeigt die Steuerung wichtige Parameter und die Werkzeugbeschreibungen an. Anhand der skizzierten Werkzeugschneiden erkennen Sie den Werkzeugtyp und die Werkzeugorientierung.

Sie navigieren mit den Cursor-Tasten und **PgUp/PgDn** innerhalb der Werkzeugliste und sichten so die Einträge. Werkzeugparameter, die selten verwendet werden, stehen in der Liste weiter rechts und können durch Navigieren in den Spalten sichtbar gemacht werden.

Zur Orientierung bleiben folgende Spalten immer sichtbar:

- Identnummer
- Werkzeugtyp
- Werkzeugorientierung
- Bezeichnung

### Tasten zum Navigieren



Wechselt zur nächsten/vorherigen Zeile (Werkzeug) in der Werkzeugliste




Wechselt zur nächsten/vorherigen Spalte in der Werkzeugliste



Blättert die Werkzeugliste um eine Seite nach unten/oben



Die Navigation in der Werkzeugliste ist in allen Betriebsarten identisch.

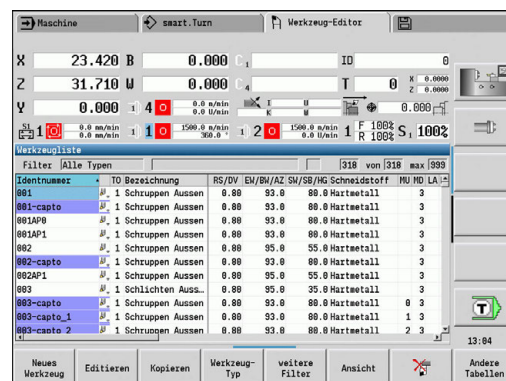

## Werkzeugliste sortieren und filtern

Ausschließlich Einträge eines Werkzeugtyps anzeigen:

- Werkzeug-Typ**
- ▶ Softkey **Werkzeugtyp** drücken
  - ▶ Werkzeugtyp in den folgenden Softkey-Leisten auswählen
  - ▶ Die Steuerung erzeugt eine Liste, in der nur Werkzeuge des gewünschten Typs angezeigt werden

Werkzeugliste filtern:

- weitere Filter**
- ▶ Softkey **weitere Filter** drücken
- Filter Orientier.**
- ▶ Softkey **Filter Orientier.** drücken
  - ▶ Die Steuerung erzeugt eine Liste, in der nur Werkzeuge mit der gewählten Orientierung angezeigt werden
- Filter Belegung**
- ▶ Alternativ Softkey **Filter Belegung** drücken
  - ▶ Die Steuerung zeigt abwechselnd Werkzeuge im Werkzeugträger oder freie Werkzeuge
- Filter Details**
- ▶ Alternativ Softkey **Filter Details** drücken
  - ▶ Die Steuerung zeigt ein Überblendfenster mit den möglichen Auswahlkriterien
  - ▶ Filterkriterien definieren
- OK**
- ▶ Softkey **OK** drücken

Filter löschen:


- Filter aus**
- ▶ Softkey **Filter aus** drücken
  - ▶ Die Steuerung löscht die gewählten Filter und zeigt die ganze Werkzeugliste

Werkzeugliste sortieren:

- Ansicht**
- ▶ Softkey **Ansicht** drücken
- Sortieren ID / Typ**
- ▶ Softkey **Sortieren ID/Typ** drücken
  - ▶ Die Werkzeugliste wechselt zwischen **Sortierung nach Identnummern** und **Sortierung nach Werkzeugtyp** (und Werkzeugorientierung)
- Sortierung umkehren**
- ▶ Alternativ Softkey **Sortierung umkehren** drücken
  - ▶ Die Werkzeugliste wechselt zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung


Werkzeug nach Identnummer suchen:

- ▶ Geben Sie die ersten Buchstaben oder Ziffern der Identnummer an
- ▶ Die Steuerung springt in der geöffneten Liste auf die gewünschte Identnummer

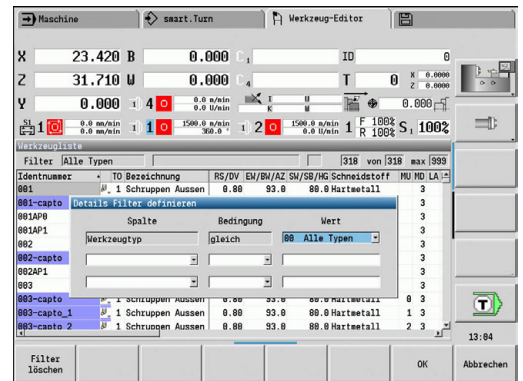

## Werkzeugdaten editieren

 Werkzeug neu anlegen:




- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken
- ▶ Werkzeugtyp auswählen
- ▶ Die Steuerung öffnet das Eingabefenster
- ▶ Werkzeugorientierung festlegen
- ▶ Weitere Parameter eingeben
- ▶ Werkzeugidentnummer (1 – 16 stellig, alphanumerisch) vergeben
- ▶ Werkzeugtext zuordnen

**Weitere Informationen:** "Werkzeugtexte", Seite 567




Die Steuerung zeigt die Hilfebilder für einzelne Parameter erst an, wenn die Werkzeugorientierung bekannt ist.

## Softkeys in der Werkzeugorganisation

 

 Öffnet die folgende Typauswahl zum Anlegen eines neuen Werkzeugs




Wechselt auf die Softkey-Leiste mit Sonderwerkzeugen






Typenauswahl für Sonderbohrwerkzeuge



 
Typenauswahl für Sonderfräswerkzeuge



   Typenauswahl für Handlingsysteme und Messtaster



 Öffnet den Werkzeugdialog für das angewählte Werkzeug



Kopiert das angewählte Werkzeug und erzeugt damit ein neues Werkzeug

## Softkeys in der Werkzeugorganisation



 
Löscht das angewählte Werkzeug nach Rückfrage aus der Datenbank



Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys **Andere Tabellen** angeboten.

Öffnet die Unterbetriebsart **Technologie Editor**

**Weitere Informationen:** "Unterbetriebsart Technologie Editor", Seite 601




Der Softkey wird nach Drücken des Softkeys **Andere Tabellen** angeboten.

Öffnet die **Tabelle der Werkzeughalter**


Werkzeug neu anlegen durch Kopieren:



 - ▶ Cursor auf gewünschten Eintrag positionieren



 - ▶ Softkey **Kopieren** drücken
- > Die Steuerung öffnet das Eingabefenster mit den Werkzeugdaten
- ▶ Neue Werkzeugidentnummer eingeben
- ▶ Weiteren Werkzeugdaten prüfen/anpassen



- ▶ Softkey **Speichern** drücken
- > Das neue Werkzeug wird in die Datenbank übernommen

Werkzeugdaten ändern:



- ▶ Cursor auf gewünschten Eintrag positionieren



- ▶ Softkey **Editieren** drücken
- > Die Werkzeugparameter werden zum Editieren bereitgestellt

 
Eintrag löschen:



- ▶ Cursor auf gewünschten Eintrag positionieren



- ▶ Softkey **Löschen** drücken




- ▶ Sicherheitsabfrage mit **JA** bestätigen
- > Die Steuerung löscht das Werkzeug

## Werkzeugkontrollgrafik

Im geöffneten Werkzeugdialog ermöglicht die Steuerung eine Kontrollgrafik für die eingegebenen Werkzeuge. Wählen Sie hierzu den Softkey **Grafik**.

Die Steuerung generiert das Werkzeugbild aus den eingegebenen Parametern. Die Werkzeugkontrollgrafik ermöglicht eine Kontrolle der eingegebenen Daten. Änderungen werden berücksichtigt, sobald Sie das Eingabefeld verlassen.

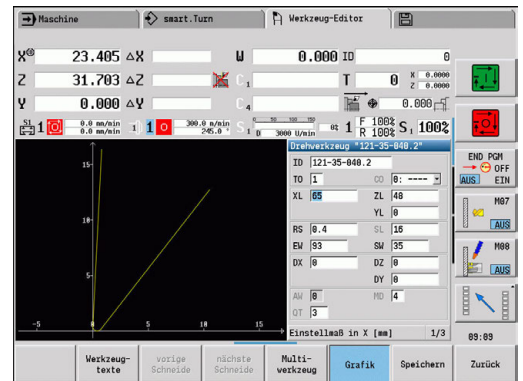

## Werkzeugtexte


Werkzeugtexte werden den Werkzeugen zugeordnet und in der Werkzeugliste angezeigt. Die Steuerung verwaltet die Werkzeugtexte in einer separaten Liste.

Die Zusammenhänge:

- Die Beschreibungen werden in der Liste Werkzeugtexte verwaltet. Jedem Eintrag ist eine **QT**-Nummer vorangestellt
- Der Parameter **Werkzeugtext QT** enthält die Referenznummer zur Liste **Werkzeugtexte**. In der Werkzeugliste wird der Text, auf den **QT** zeigt, präsentiert

Im geöffneten Werkzeugdialog ermöglicht die Steuerung die Eingabe von Werkzeugtexten. Wählen Sie hierzu den Softkey **Werkzeugtexte**.

Es können max. 999 Werkzeugtexte definiert werden, der Text kann 80 Zeichen lang sein.

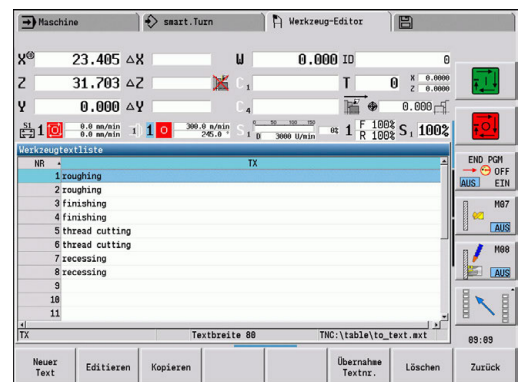

- Neue Texte werden in der nächsten freien Zeile vom Cursor ausgesehen eingefügt
- Beachten Sie beim Löschen und Ändern eines Werkzeugtexts, dass der Text bereits in mehreren Werkzeugen verwendet sein kann

### Softkeys in der Werkzeugtextliste

Neuer Text	Generiert eine neue Zeile in der Textliste und öffnet diese zur Texteingabe
Editieren	Öffnet den angewählten Werkzeugtext zum Editieren
Kopieren	Kopiert den aktuell angewählten Werkzeugtext in eine neue Textzeile. Damit wird ein neuer Werkzeugtext erzeugt
Übernahme Textnr.	Übernimmt die Textnummer als Referenz in den Werkzeugdialog und beendet den Werkzeugtexteditor
Speichern	Speichert den neuen oder geänderten Werkzeugtext
Abbrechen	Verwirft die aktuelle Änderung
LÖSCHEN	Löscht den angewählten Werkzeugtext nach Rückfrage
Zurück	Schließt den Werkzeugtexteditor und kehrt in den Werkzeugdialog zurück ohne eine Textreferenz zu ändern

## Multiwerkzeuge bearbeiten

Multiwerkzeug anlegen:

- ▶ Für jede Schneide oder jeden Referenzpunkt einen separaten Datensatz mit der Werkzeugbeschreibung anlegen



- ▶ In der Werkzeugliste Cursor auf den Datensatz mit der ersten Schneide stellen



- ▶ Softkey **Editieren** drücken



- ▶ Softkey **Multiwerkzeug** drücken
- ▶ Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** berücksichtigt diese Schneide als **Hauptschneide (MU=0)**



- ▶ Cursor auf den Datensatz mit der nächsten Schneide stellen





- ▶ Softkey **Nebenschneide einfügen** drücken
- ▶ Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** gliedert diese Schneide in die Multiwerkzeugkette ein



- ▶ Platz für die nächste Schneide auswählen



- ▶ Schritte für die weiteren Schneiden des Multiwerkzeugs wiederholen
- ▶ Softkey **Zurück** drücken

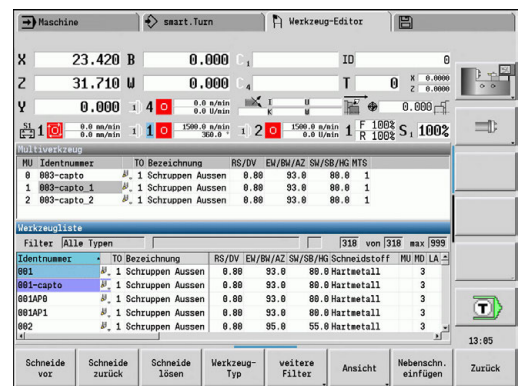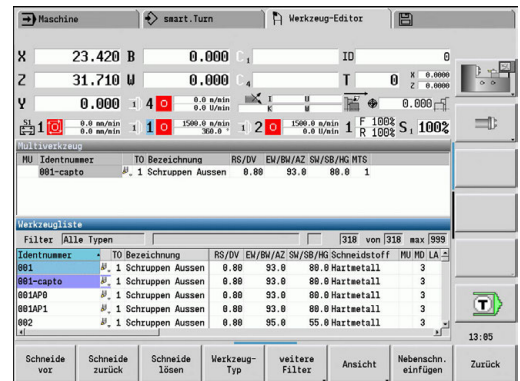

Eine Schneide des Multiwerkzeugs herauslösen:



- ▶ Cursor auf eine Schneide des Multiwerkzeugs stellen



- ▶ Softkey **Editieren** drücken



- ▶ Softkey **Multiwerkzeug** drücken
- ▶ Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** listet alle Schneiden des Multiwerkzeugs auf



- ▶ Schneide auswählen



- ▶ Schneide aus der Multiwerkzeugkette herauslösen

Multiwerkzeug komplett auflösen:



 
- ▶ Cursor auf eine Schneide des Multiwerkzeugs stellen




- ▶ Softkey **Editieren** drücken



- ▶ Softkey **Multiwerkzeug** drücken
- > Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** listet alle Schneiden des Multiwerkzeugs auf



 - ▶ Cursor auf die Schneide **0** des Multiwerkzeugs stellen



- ▶ Das Multiwerkzeug wird aufgelöst




## Werkzeug-Standzeitdaten editieren

Die Steuerung zählt in **RT** die Standzeit und in **RZ** die Stückzahl hoch. Wenn die vorgegebene Standzeit oder Stückzahl erreicht ist, gilt das Werkzeug als verbraucht.

Standzeit vorgeben:

Standzeit

- ▶ Softkey **Standzeit** drücken
- ▶ Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** gibt das Eingabefeld **Standzeit MT** zum Editieren frei.
- ▶ Standzeit der Schneide in der Form **h:mm:ss** eingeben (**h** = Stunde, **m** = Minuten, **s** = Sekunden), dabei mit den Cursor-Tasten rechts und links zwischen **h**, **m** und **s** wechseln

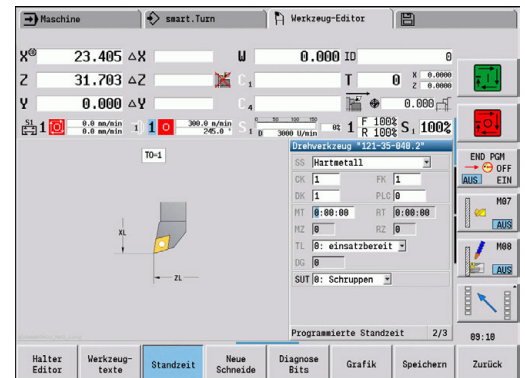

Stückzahl vorgeben:

Stückzahl

- ▶ Softkey **Standzeit** drücken
- ▶ Die Steuerung ändert den Softkey von **Standzeit** auf **Stückzahl**.
- ▶ Die Betriebsart **Werkzeug-Editor** gibt das Eingabefeld **Stückzahl MZ** zum Editieren frei.
- ▶ Stückzahl der Werkstücke eingeben, die mit einer Schneide gefertigt werden

Neue Schneide setzen:

- ▶ Neue Schneide einsetzen
- ▶ Zugehörigen Datensatz in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** aufrufen

Neue Schneide

- ▶ Softkey **Neue Schneide** drücken
- ▶ Die Standzeit oder Stückzahl wird auf **0** gesetzt und die Diagnosebits zurückgesetzt.



- Die Standzeitverwaltung wird im Maschinenparameter **lifeTime** (Nr.601801) wird die Standzeitverwaltung ein- und ausgeschaltet  
**Weitere Informationen:** "Liste der Maschinenparameter", Seite 610
- Die Stückzahl wird addiert, wenn das Programmende erreicht wird
- Die Standzeit- und Stückzahlüberwachung wird auch nach einem Programmwechsel fortgeführt

## Diagnosebits

In den Diagnosebits speichert die Steuerung Informationen über den Zustand eines Werkzeugs. Das Setzen der Bits erfolgt entweder durch Programmieren im NC-Programm oder automatisch durch die Werkzeug- und Belastungsüberwachung.

Folgende Diagnosebits stehen Ihnen zur Verfügung:


- **1 Standzeit abgelaufen oder Stückzahl erreicht**
- **2 Bruch ermittelt durch Belastungsüberw. (Grenze 2)**
- **3 Verschleiß ermittelt d. Belastungsüberw. (Grenze 1)**
- **4 Verschleiß gemäß Belastungsüberw. (Gesamtbelastung)**
- **5 Verschleiß ermittelt durch Werkzeug Vermessung**
- **6 Verschleiß ermittelt durch Inprozessmessung Werkstück**
- **7 Verschleiß ermittelt durch Postprozessmess. Werkstück**
- **8 Schneide ist neu**
  - neu = 1
  - gebraucht = 0
- **9 – 15 Frei**

Bei aktiver Standzeit- oder Stückzahlüberwachung führt ein gesetztes Diagnosebit dazu, dass ein Werkzeug in der Unterbetriebsart **Programmablauf** nicht wieder eingewechselt wird. Wenn ein Austauschwerkzeug definiert ist, so wechselt die Steuerung dieses ein. Ist kein Austauschwerkzeug definiert oder die Austauschreihe zu Ende, wird das NC-Programm vor dem nächsten Werkzeugaufruf angehalten.

## Diagnosebits ändern

Sie können die Diagnosebits in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wie folgt ändern:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Editieren             | ▶ Softkey <b>Editieren</b> drücken   |
| Diagnose Bits         | ▶ Softkey <b>Diagnose Bits</b> drücken   |
| GOTO                  | ▶ Mit den Pfeiltasten gewünschtes Bit wählen   |
| GOTO                  | ▶ Taste <b>GOTO</b> drücken, um das Bit zu ändern  |
| Änderungen übernehmen | ▶ Mit Softkey <b>Änderungen übernehmen</b> Bit speichern   |
| Änderungen übernehmen | ▶ Die Steuerung übernimmt die neuen Diagnosebits in den Parameter <b>DG</b> . Die Informationen über Standzeit und Stückzahl bleiben erhalten. |

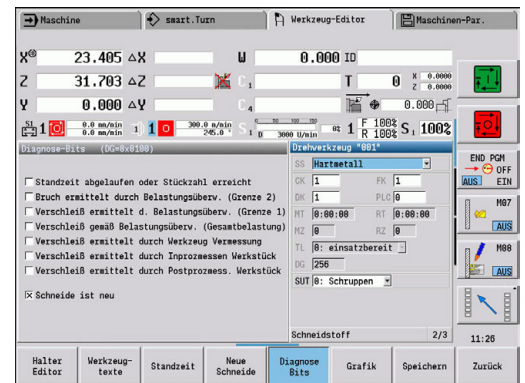

### Diagnosebits zurücksetzen

Sie können die Diagnosebits in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** wie folgt zurücksetzen:

A rectangular button with the text "Editieren" inside.

- ▶ Softkey **Editieren** drücken

A rectangular button with the text "Neue Schneide" inside.

- ▶ Softkey **Neue Schneide** drücken



Mit dem Softkey **Neue Schneide** setzen Sie die Diagnosebits zurück und setzen Bit 8 **Schneide ist neu**. Sobald die Steuerung das Werkzeug einwechselt, wird dieses Bit auch zurückgesetzt.

## Halter Editor

Die Werkzeugdarstellung in der Werkzeugkontrollgrafik und Unterbetriebsart **Simulation** berücksichtigt die Form des Werkzeughalters und die Aufnahmeposition auf dem Werkzeugträger.

**Weitere Informationen:** "Werkzeugkontrollgrafik", Seite 567

**Weitere Informationen:** "3D-Simulation in der Unterbetriebsart Simulation", Seite 557

In der Werkzeughaltertabelle **to\_hold.hld** definieren Sie den Haltertyp und die Einstellmaße des Werkzeughalters.

Werkzeughaltertabelle in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** bearbeiten:

- Andere Tabellen
  - ▶ Softkey **Andere Tabellen** drücken
- Halter Editor
  - ▶ Softkey **Halter Editor** drücken

Die Werkzeughaltertabelle enthält folgende Angaben:

- **NR: Zeilennummer**
- **HID: Haltername** – eindeutiger Name des Halters (max. 16 Zeichen)
- **MTS: Handwechselsystem**
  - **0: Standardaufnahme**
  - **1: Handwechselwerkzeug**
- **XLH: Einstellmaß in X**
- **YLH: Einstellmaß in Y**
- **ZLH: Einstellmaß in Z**

NR	HID	MTS	XLH	YLH	ZLH	HC
1	HB1	0	0.0	0.0	0.0	B1
2	MC1	0	0.0	0.0	0.0	C1
3	C18-capto-50	1	10.0	0.0	30.0	B1
4	C23-capto-0FK	1	2.34	2.34	2.34	B1
5	StirnDreh-111	0	0.0	0.0	0.0	B1
6	MantDreh-111	0	0.0	0.0	0.0	D1
7	MantDreh-113	0	0.0	0.0	0.0	C1
8	MantDreh-117	0	0.0	0.0	0.0	A1
9	MantStech-AR	0	0.0	0.0	0.0	A1
10	MantGev-AL	0	0.0	0.0	0.0	C2
11	MantStirn-330	0	0.0	0.0	0.0	T1

- **HC: Halter Typ**
  - **A1:** Bohrstangenhalter
  - **B1:** rechts kurz
  - **B2:** links kurz
  - **B3:** rechts kurz Überkopf
  - **B4:** links kurz Überkopf
  - **B5:** rechts lang
  - **B6:** links lang
  - **B7:** rechts lang Überkopf
  - **B8:** links lang Überkopf
  - **C1:** rechts
  - **C2:** links
  - **C3:** rechts Überkopf
  - **C4:** links Überkopf
  - **D1:** Mehrfachaufnahme
  - **A:** Bohrstangenhalter
  - **B:** Bohrerhalter mit Kühlmittelzufuhr
  - **C:** Vierkant längs
  - **D:** Vierkant quer
  - **E:** Stirn-Rückseiten-Bearbeitung
  - **E1:** U-Bohrer
  - **E2:** Zylinderschaftaufnahme
  - **E3:** Spannzangenaufnahme
  - **F:** Bohrerhalter MK (Morsekegel)
  - **K:** Bohrfutter
  - **T1:** angetrieben axial
  - **T2:** angetrieben radial
  - **T3:** Bohrstangenhalter
  - **X5:** angetrieben axial
  - **X6:** angetrieben radial
- **MP: Aufnahme Position**
  - **0:** Richtung -Z
  - **1:** Richtung -X/-Z
  - **2:** Richtung -X/+Z
  - **3:** Richtung +Z
- **WH: Halter Höhe**
- **WB: Halter Breite**
- **AT: Aufnahme Typ**
- **WHT: Halter Tiefe** (Default: Parameter **WB**)
- **TOF: Versatz für Tiefe** (Default: Parameter **WHT/2**)



In der Werkzeughaltertabelle dürfen Sie für die Namen der Halter nur ASCII-Zeichen verwenden. Umlaute oder asiatische Schriftzeichen sind nicht erlaubt.

Sie können die Werkzeughaltertabelle auch in geöffneten Werkzeugformularen einsehen und editieren. Hierzu wird der Softkey **Halter Editor** angeboten.

### Softkeys in der Werkzeughaltertabelle

Neue Zeile	Generiert eine neue Zeile und fügt diese am Ende der Tabelle ein
Editieren	Öffnet den angewählten Werkzeughalter zum Editieren
Kopieren	Kopiert den aktuell angewählten Werkzeughalter in eine neue Textzeile. Damit wird ein neuer Werkzeughalter erzeugt
Speichern	Speichert den neuen oder geänderten Werkzeughalter
Abbrechen	Verwirft die aktuelle Änderung
LÖSCHEN	<p>Löscht den angewählten Werkzeughalter nach Rückfrage</p> <p>Wenn Sie sich mit dem Anmeldeschlüssel 123 angemeldet haben, dann steht Ihnen der Softkey <b>Alle löschen</b> zu Verfügung. Nach Rückfrage wird die gesamte Werkzeughaltertabelle gelöscht und ein Hinweis in das Logfile geschrieben.</p>
Zurück	Schließt die <b>Tabelle der Werkzeughalter</b>

### Handwechselsysteme



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Für den Einsatz von Handwechselsystemen bereitet Ihr Maschinenhersteller die Maschine vor.

Als Handwechselsystem wird ein Werkzeughalter bezeichnet, der mit einer integrierten Spannvorrichtung verschiedene Werkzeugeinsätze aufnehmen kann. Die meist als Polygonkupplung ausgeführte Spannvorrichtung ermöglicht den schnellen und lagegenauen Wechsel der Werkzeugeinsätze.

Mit einem Handwechselsystem ist es möglich, Werkzeuge die sich nicht im Revolver befinden, während einer Programmbearbeitung einzuwechseln. Hierzu prüft die Steuerung, ob sich das aufgerufene Werkzeug im Revolver befindet oder eingewechselt werden muss. Falls ein Werkzeugwechsel erforderlich ist, unterbricht die Steuerung den Programmlauf. Nachdem Sie den Werkzeugeinsatz manuell eingewechselt haben, bestätigen Sie den Werkzeugwechsel und führen den Programmlauf fort.



Für den Einsatz von Handwechselsystemen sind folgende Schritte erforderlich:

- ▶ Werkzeughalter in der Haltertabelle anlegen
- ▶ Werkzeughalter in der Revolverbelegung auswählen
- ▶ Werkzeugdaten für das Handwechselwerkzeug eingeben

### Halter für Handwechselsysteme einrichten

Handwechselsystem-Halter in der Revolverbelegung einrichten:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Revolver-<br>liste    | ▶ Softkey <b>Revolverliste</b> drücken      |
| Sonder-<br>Funktionen | ▶ Softkey <b>Sonderfunktionen</b> drücken   |
| Halter<br>einrichten  | ▶ Softkey <b>Halter einrichten</b> drücken  |
| Übernahme<br>Identnr. | ▶ Softkey <b>Übernahme Identnr.</b> drücken |

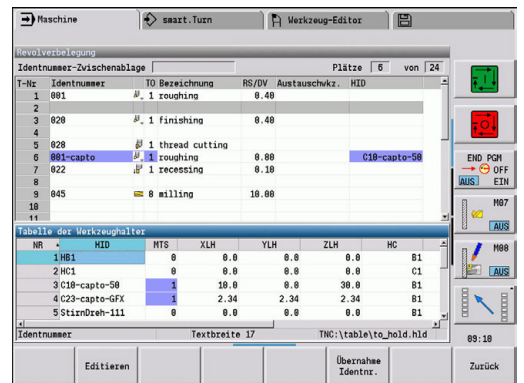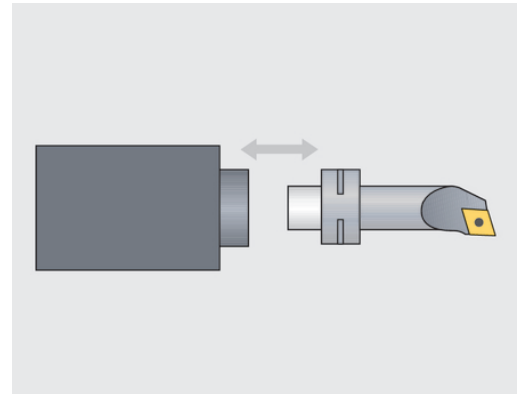

Wenn Sie einen Halter für ein Handwechselsystem in der Revolverbelegung eingerichtet haben, werden drei Felder der jeweiligen Zeile farbig markiert.

Mit dem Softkey **Halter entfernen** können Sie einen Handwechselsystem-Halter wieder entfernen.

Sie können in der Revolverbelegung nur den Haltertyp **MTS1** (Handwechselsystem) einrichten. Bei einem Haltertyp **MTS0** (Standardhalter) gibt die Steuerung eine Fehlermeldung aus.

Wenn der Parameter **MTS** beim Werkzeug auf **1: Handwechselwerkzeug** definiert ist, können Sie einen Werkzeughalter definieren. Wenn **0: Standardaufnahme** definiert ist, ist der Softkey Halter einrichten ausgegraut.

### Handwechsellsystem in den Werkzeugdaten auswählen

Werkzeug im Werkzeugdatenformular als Handwechselwerkzeug definieren:

Editieren

- ▶ Softkey **Editieren** drücken
- ▶ Auf der dritten Formularseite **MTS 1: HANDWECHSELWERKZEUG** wählen

Speichern

- ▶ Softkey **Speichern** drücken



Wenn Sie ein Werkzeug als Handwechsellsystem definieren, wird in der Werkzeugliste das Feld Werkzeugtyp (Werkzeugsymbol) farbig hinterlegt.

Bei Handwechselwerkzeugen dürfen Sie keinen Werkzeughalter **HID** anwählen (leeres Feld). Die Zuordnung von Halter und Werkzeug findet über Revolverbelegung statt. Auf dem entsprechenden Revolverplatz muss ein Handwechsellsystem eingerichtet worden sein.

Bei Multiwerkzeugen müssen Sie den Eingabewert **MTS** für alle Schneiden gleich zuweisen.





## 8.3 Werkzeugdaten

### Allgemeine Werkzeugparameter

Die in folgender Tabelle aufgeführten Parameter sind für alle Werkzeugtypen vorhanden. Parameter, die abhängig vom Werkzeugtyp sind, werden in den weiteren Kapiteln erläutert.

Allgemeine Werkzeugparameter:

- **ID: Identnummer** – Name des Werkzeugs (max. 16 Zeichen)
- **TO: Werkzeugorientierung** (Kennziffer siehe Hilfebild)
- **XL: Einstellmaß in X**
- **ZL: Einstellmaß in Z**
- **DX: Verschleißkorrektur in X** (Bereich:  $-10 < DX < 10$ )
- **DZ: Verschleißkorrektur in Z** (Bereich:  $-10 < DZ < 10$ )
- **DS: Sonderkorrektur** (Bereich:  $-10 < DS < 10$ )
- **MU: Multiwerkzeug**
- **MD: Drehrichtung M3=3, M4=4** (Default: nicht vorgegeben)
  - 3: **M3**
  - 4: **M4**
- **LA:** Werkzeug eingewechselt
- **Rest:** Restzeit / Reststückzahl (bei Standzeitüberwachung)
- **Status:** bei Standzeitüberwachung
- **Diagn.:** Auswertung der Diagnosebits (bei Standzeitüberwachung)
- **QT:** Referenz zum **Werkzeugtext**
- **CW: C-Schwenkplatzwinkel** – Stellung der C-Achse zur Bestimmung der Arbeitslage des Werkzeugs (maschinenabhängig)
- **SS: Schneidstoff** – Schneidstoffbezeichnung für Zugriff auf die Technologiedatenbank
- **CK: G96-Korrekturfaktor** (Default: 1)
- **FK: G95-Korrekturfaktor** (Default: 1)
- **DK: DEEP-Korrekturfaktor** (Default: 1)
- **PLC: Zusatzinformation**  
**Weitere Informationen:** Maschinenhandbuch
- **MT: Programmierte Standzeit** – Vorgabewert für die Standzeitverwaltung (Default: nicht angegeben)
- **MZ: Programmierte Stückzahl** – Vorgabewert für die Standzeitverwaltung (Default: nicht angegeben)
- **RT: Reststandzeit**
- **RZ: Reststückzahl**
- **HID: Werkzeughalter-Bezeichnung** – Eindeutiger Name des Halters (max. 16 Zeichen)
- **MTS: Handwechselsystem**
  - **0: Standardaufnahme**
  - **1: Handwechselwerkzeug**
- **PTYT: Platztyp** (maschinenabhängig)
- **NMX: maximale Drehzahl** (Drehzahlbegrenzung)

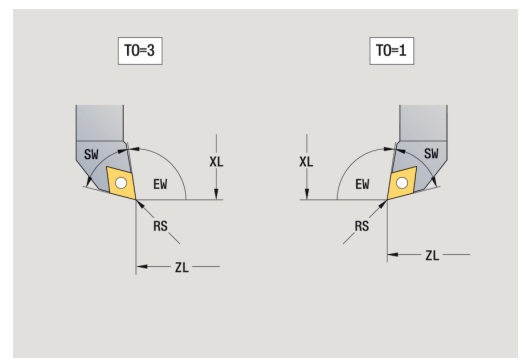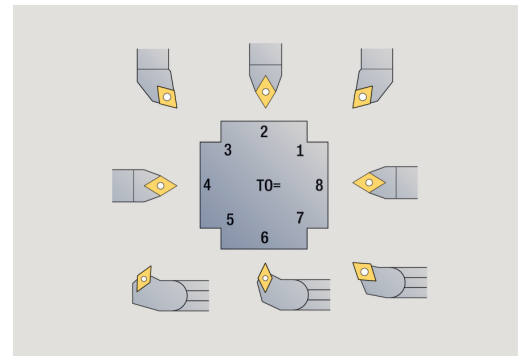

Parameter bei Bohrwerkzeugen:

- **DV: Bohrdurchmesser**
- **BW: Bohrwinkel** – Spitzenwinkel des Bohrers
- **AW: Wkz angetr. nein=0/ja=1**  
Dieser Parameter legt bei Bohrern und Gewindebohrern fest, ob bei der Zyklenprogrammierung Schaltbefehle für die Hauptspindel oder für das angetriebene Werkzeug generiert werden.
  - **0:** feststehendes Werkzeug
  - **1:** angetriebenes Werkzeug
- **NL: Nutzbare Länge**
- **RW: Lagewinkel** – Abweichung zur Hauptbearbeitungsrichtung (Bereich:  $-90^\circ$  bis  $+90^\circ$ )
- **AX: Auskraglänge in X**
- **FH: Höhe des Spannfutters für angr. Wkz**
- **FD: Durchmesser des Spannfutters**

Erläuterung der Werkzeugparameter:

- **Identnummer (ID):** Die Steuerung benötigt für jedes Werkzeug einen eindeutigen Namen. Diese **Identnummer** darf aus max. 16 alphanumerischen Zeichen bestehen
- **Werkzeugorientierung (TO):** Die Steuerung leitet aus der Werkzeugorientierung die Lage der Werkzeugschneide und je nach Werkzeugtyp weitere Informationen wie Richtung des Einstellwinkels, Lage des Bezugspunkts, usw. ab. Diese Informationen sind für die Berechnung der Schneiden- und Fräserradiuskompensation, des Eintauchwinkels usw. erforderlich
- **Einstellmaße (XL, ZL):** beziehen sich auf den Bezugspunkt des Werkzeugs. Die Lage des Bezugspunkts ist vom Werkzeugtyp abhängig (siehe Hilfsbilder)
- **Korrekturwerte (DX, DZ, DS):** kompensieren den Verschleiß der Werkzeugschneide. Bei Stech- und Pilzwerkzeugen bezeichnet **DS** den Korrekturwert der dritten Schneidenseite, das ist die dem Bezugspunkt abgewandte Seite. Die Korrekturwerte erlauben 4 Nachkommastellen bei der Maßeinheit **mm** und 5 Nachkommastellen bei der Maßeinheit **inch**. Die Zyklen schalten automatisch auf die Sonderkorrektur um. Mit **G148** kann auch bei Einzelwegen umgeschaltet werden

- **Drehrichtung (MD)**: Ist eine Drehrichtung definiert, wird bei Zyklen, die dieses Werkzeug nutzen, ein Schaltbefehl (**M3** oder **M4**) für die Hauptspindel oder bei angetriebenen Werkzeugen für die Zusatzspindel generiert



Es ist von der PLC-Software Ihrer Maschine abhängig, ob die generierten Schaltbefehle ausgewertet werden. Führt die PLC die Schaltbefehle nicht aus, sollten Sie diesen Parameter nicht eingeben. Informieren Sie sich anhand der Maschinenunterlagen.


- **Werkzeugtext (QT)**: Jedem Werkzeug kann ein Werkzeugtext zugeordnet werden, der in den Werkzeuglisten angezeigt wird. Da die Werkzeugtexte in einer separaten Liste geführt werden, wird in **QT** die Referenz zum Text eingetragen  
**Weitere Informationen**: "Werkzeugtexte", Seite 567
- **Schneidstoff (SS)**: Dieser Parameter wird benötigt, wenn Sie die Schnittdaten aus der Technologiedatenbank nutzen wollen  
**Weitere Informationen**: "Technologiedatenbank", Seite 600
- **Korrekturfaktoren (CK, FK, DK)**: Diese Parameter dienen der werkzeugspezifischen Anpassungen der Schnittwerte. Die Schnittdaten aus der Technologiedatenbank werden mit den Korrekturfaktoren multipliziert, bevor sie als Vorschlagswerte eingetragen werden
- **Zusatzinformation (PLC)**: Entnehmen Sie Informationen zu diesem Parameter dem Maschinenhandbuch. Dieses Datum kann für maschinen-spezifische Einstellungen verwendet werden
- **Standzeit (MT, RT)**: Wenn Sie die Standzeitverwaltung nutzen, legen Sie in **MT** die Standzeit der Werkzeugschneide fest. In **RT** zeigt die Steuerung die bereits **verbrauchte** Standzeit an
- **Stückzahl (MZ, RZ)**: Wenn Sie die Standzeitverwaltung nutzen, legen Sie in **MZ** die Anzahl Werkstücke, die mit einer Werkzeugschneide gefertigt werden können, fest. In **RZ** zeigt die Steuerung die Anzahl Werkstücke an, die mit dieser Schneide bereits gefertigt wurden




Die Standzeitüberwachung und die Stückzahlzählung werden alternativ verwendet.

- **Handwechselsystem (MTS)**: Definieren der Werkzeugaufnahme

## Standarddrehwerkzeuge

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Drehwerkzeug** drücken



- ▶ Alternativ bei Werkzeugen mit runder Schneidplatte auf Dialog für **Pilzwerkzeuge** umschalten




Die Werkzeugorientierungen **TO=1, 3, 5 und 7** lassen die Eingabe eines **Einstellwinkel EW** zu. Die Werkzeugorientierungen **TO=2, 4, 6, 8** gelten für neutrale Werkzeuge. Als **neutral** werden Werkzeuge bezeichnet, die exakt auf der Spitze stehen. Eines der Einstellmaße bezieht sich bei neutralen Werkzeugen auf den Schneidenradius-Mittelpunkt.

Spezielle Parameter für Schrupp- und Schlichtwerkzeuge:

- **CO: Schneiden Einsatz Lage**  
Die Hauptbearbeitungsrichtung des Werkzeugs beeinflusst die Ausrichtung des Einstellwinkels **EW** und des Spitzenwinkels **SW** (erforderlich für die Unterbetriebsart **AAG** mit **TURN PLUS**).
  - **1: längs bevorzugt**
  - **2: plan bevorzugt**
  - **3: nur längs**
  - **4: nur plan**
- **RS: Schneidenradius**
- **EW: Einstellwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$ )
- **SW: Spitzenwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$ )
- **SUT: Werkzeugtyp** (erforderlich für die Unterbetriebsart **AAG** in **TURN PLUS**)
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

Spezielle Parameter für Pilzwerkzeuge:

- **RS: Schneidenradius**
- **EW: Einstellwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$ )
- **DS: Sonderkorrektur** (Lage der Sonderkorrektur: siehe Bild)
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

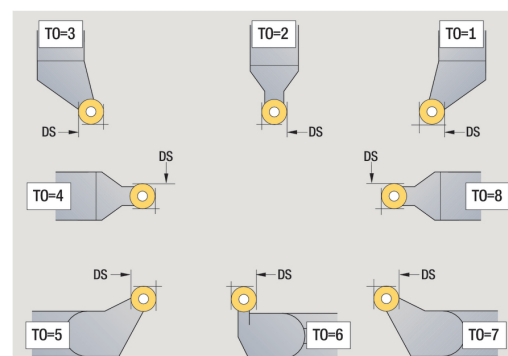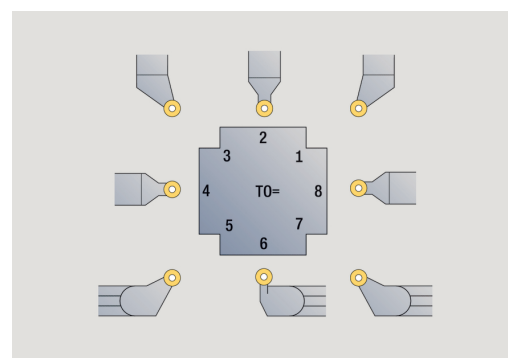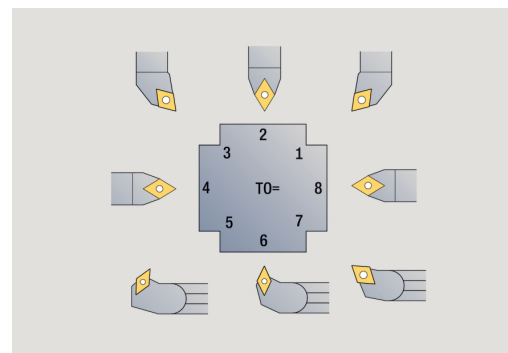


Mit **Verschleißkorrektur DX, DZ** wird der Verschleiß der an dem Bezugspunkt angrenzenden Schneidenseiten kompensiert. Die **Sonderkorrektur DS** kompensiert den Verschleiß der dritten Schneidenseite.

## Stechwerkzeuge



 - ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken






- ▶ Softkey **Stechwerkzeug** drücken

Stechwerkzeuge werden zum Einstechen, Abstechen, Stechdrehen und Schlichten (nur in der Betriebsart **smart.Turn**) verwendet.


Spezielle Parameter für Stechwerkzeuge:

- **RS: Schneidenradius**
- **SW: Spitzenwinkel**
- **SB: Schneidenbreite**
- **SL: Schneidenlänge**
- **DS: Sonderkorrektur**
- **SUT: Werkzeugtyp** (erforderlich für die Unterbetriebsart **AAG** in **TURN PLUS**)
  - **0: Einstechen**
  - **1: Abstechen**
  - **2: Stechdrehen**
- **DN: Werkzeugbreite**
- **SD: Schaftdurchmesser**
- **ET: max. Eintauchtiefe**
- **NL: Nutzbare Länge**
- **RW: Kröpfungswinkel** (nur bei B-Achse)
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

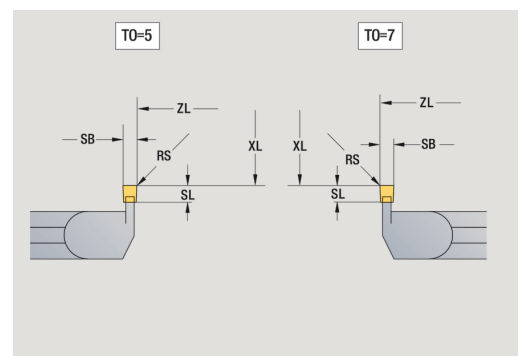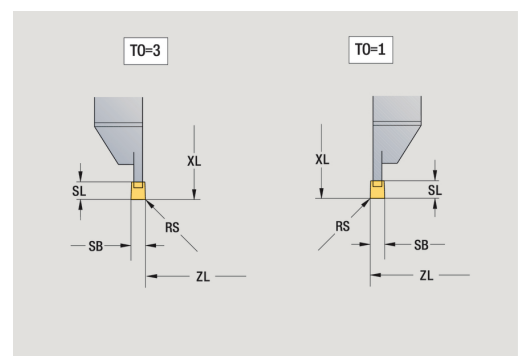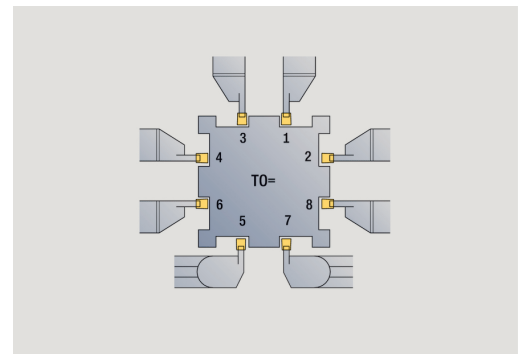


Mit **Verschleißkorrektur DX, DZ** wird der Verschleiß der an dem Bezugspunkt angrenzenden Schneidenseiten kompensiert. Die **Sonderkorrektur DS** kompensiert den Verschleiß der dritten Schneidenseite.

## Gewindewerkzeuge

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken



 


- ▶ Softkey **Gewindewerkzeug** drücken


Die Hilfebilder erläutern die Vermaung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter fr Gewindewerkzeuge:

- **RS: Schneidenradius**
- **SB: Schneidenbreite**
- **EW: Einstellwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$ )
- **SW: Spitzenwinkel** (Bereich:  $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$ )
- **DN: Werkzeugbreite**
- **SD: Schaftdurchmesser**
- **ET: max. Eintauchtiefe**
- **NL: Nutzbare Lnge**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter",  
 Seite 579

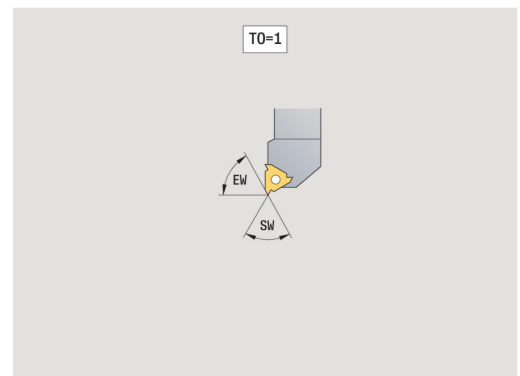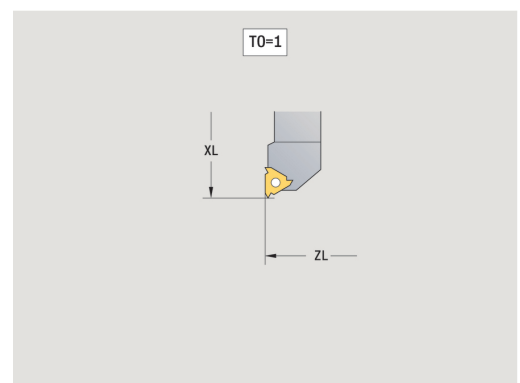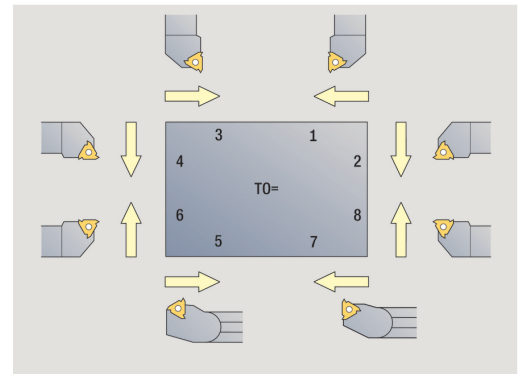

## Spiral- und Wendeplattenbohrer

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken



- ▶ Softkey **Bohrwerkzeug** drücken



- ▶ Alternativ bei Wendeplattenbohrern auf Dialog für **Wendeplattenbohrer** umschalten




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Spiralbohrer:


- **DV: Bohrdurchmesser**
- **BW: Bohrwinkel** – Spitzenwinkel des Bohrers
- **AW: Wkz anetr. nein=0/ja=1**  
Dieser Parameter legt bei Bohrern und Gewindebohrern fest, ob bei der Zyklenprogrammierung Schaltbefehle für die Hauptspindel oder für das angetriebene Werkzeug generiert werden.
  - **0:** feststehendes Werkzeug
  - **1:** angetriebenes Werkzeug
- **NL: Nutzbare Länge**
- **RW: Lagewinkel** – Abweichung zur Hauptbearbeitungsrichtung (Bereich:  $-90^\circ$  bis  $+90^\circ$ )
- **AX: Auskraglänge in X**
- **FH: Höhe des Spannfutters für angr. Wkz**
- **FD: Durchmesser des Spannfutters**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579




Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

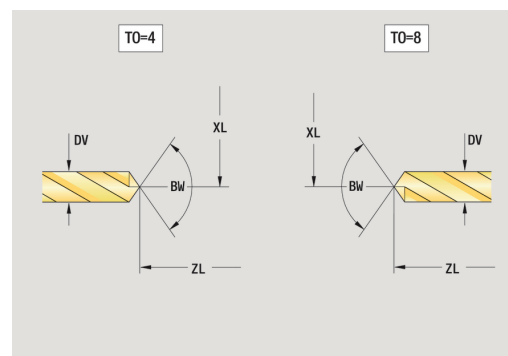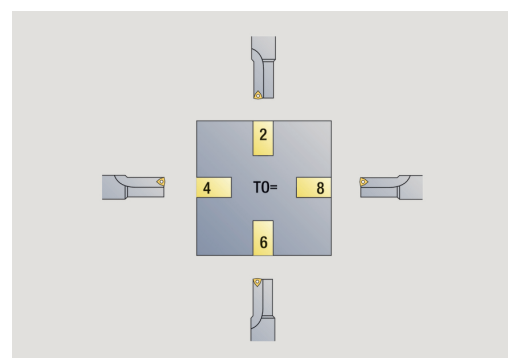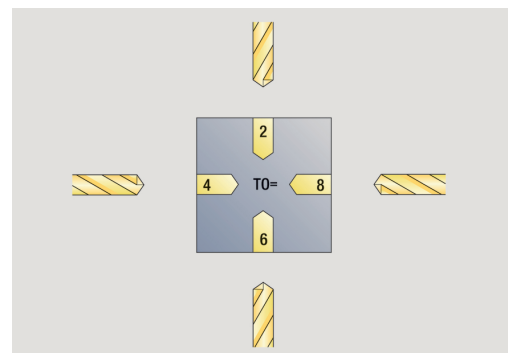

## NC-Anbohrer

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



- ▶ Softkey **Sonderbohrwerkzeuge** drücken



- ▶ Softkey **NC-Anbohrer** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für NC-Anbohrer:

- **DV: Bohrdurchmesser**
- **BW: Bohrwinkel** – Spitzenwinkel des Bohrers
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579




Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

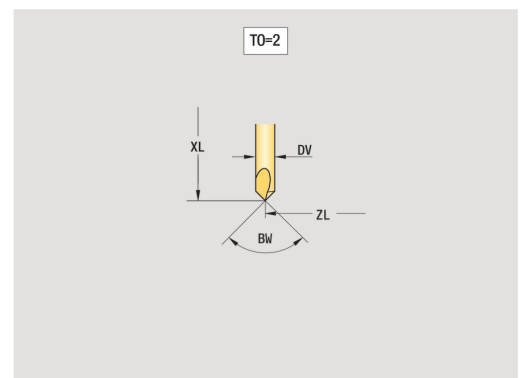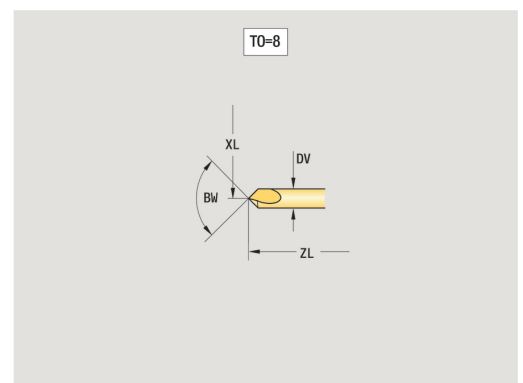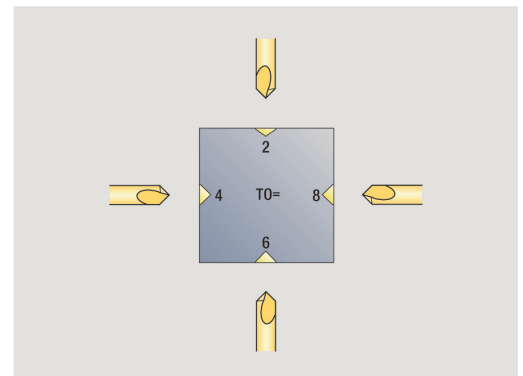




## Zentrierer

 


▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



 ▶ Softkey **Sonderbohrwerkzeuge** drücken



▶ Softkey **Zentrierer** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Zentrierer:


 

 
- **DV: Bohrdurchmesser**
- **DH: Zapfendurchmesser**
- **BW: Bohrwinkel** – Spitzenwinkel des Bohrers
- **SW: Spitzenwinkel**
- **ZA: Zapfenlänge**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579



Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

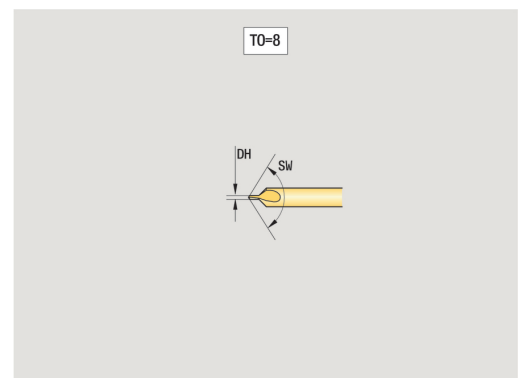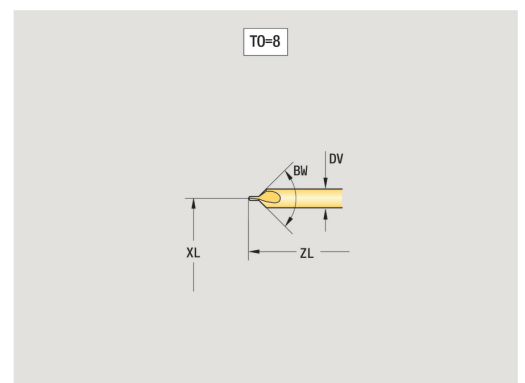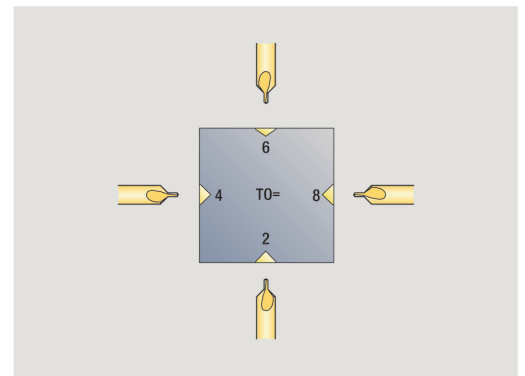

## Flachsenker

-  ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Sonderbohrwerkzeuge** drücken
-  ▶ Softkey **Flachsenker** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Flachsenker:

- **DV: Bohrdurchmesser**
- **DH: Zapfendurchmesser**
- **ZA: Zapfenlänge**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter",  
 Seite 579



Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

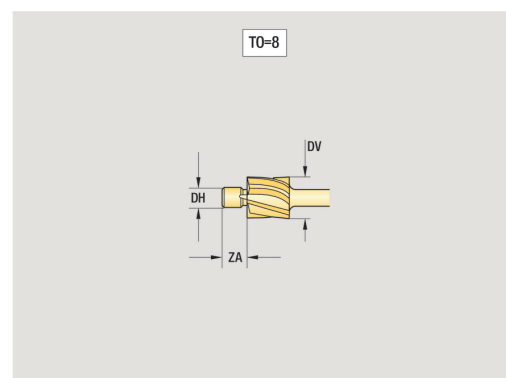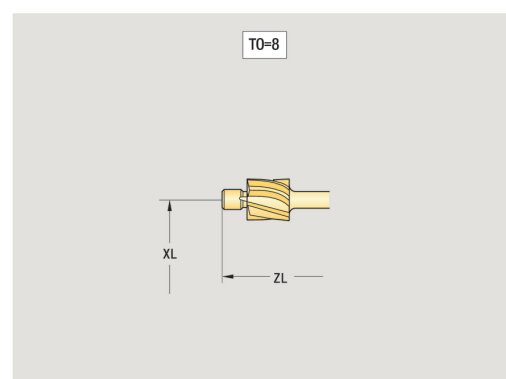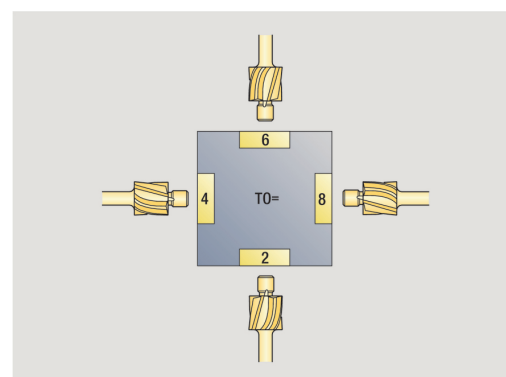

## Kegelsenker



 
▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken



▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



▶ Softkey **Sonderbohrwerkzeuge** drücken



▶ Softkey **Kegelsenker** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Kegelsenker:


- **DV: Bohrdurchmesser**
- **DH: Zapfendurchmesser**
- **BW: Bohrwinkel**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter",  
 Seite 579




Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

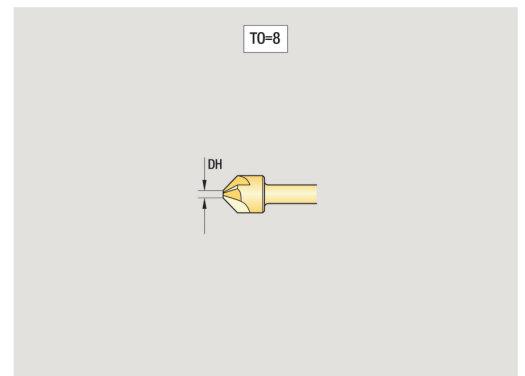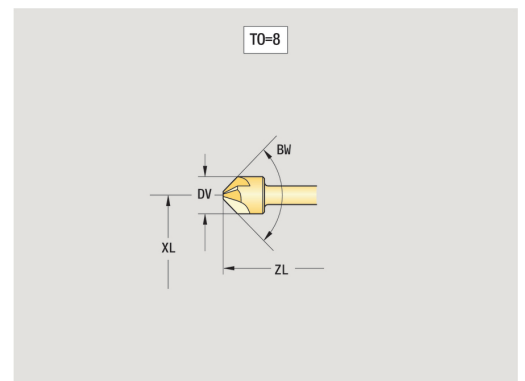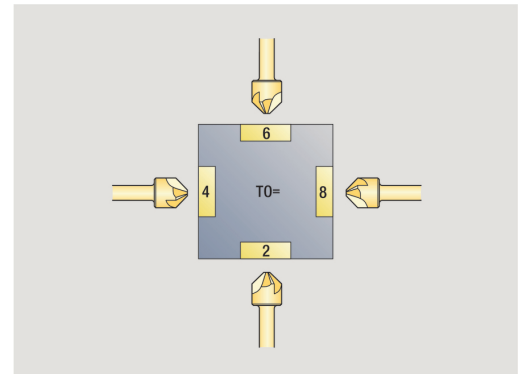

## Reibahle

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



- ▶ Softkey **Sonderbohrwerkzeuge** drücken



- ▶ Softkey **Reibahle** drücken



Die Hilfebilder erläutern die Vermaung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter fur Reibahle:


- **DV: Bohrdurchmesser**
- **DH: Zapfendurchmesser**
- **AL: Anschnittlange**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579




Beim Bohren mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des Parameters **Bohrdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet.

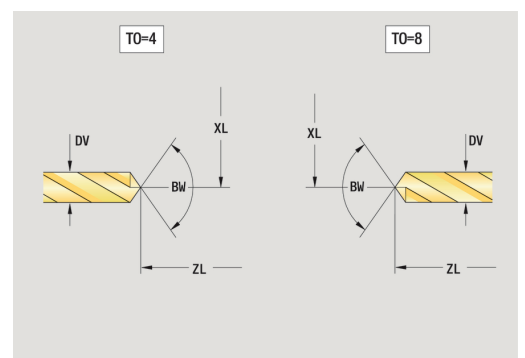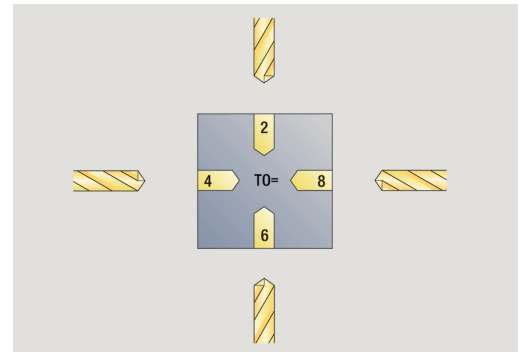

## Gewindebohrer

 

► Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

► Softkey **Gewindebohrer** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Gewindebohrer:

- **DV: Gewindedurchmesser**
- **HG: Gewindesteigung**
- **AL: Anschnittlänge**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter",  
 Seite 579



Die **Gewindesteigung HG** wird ausgewertet, wenn der entsprechende Parameter im Gewindebohrzyklus nicht angegeben wird.

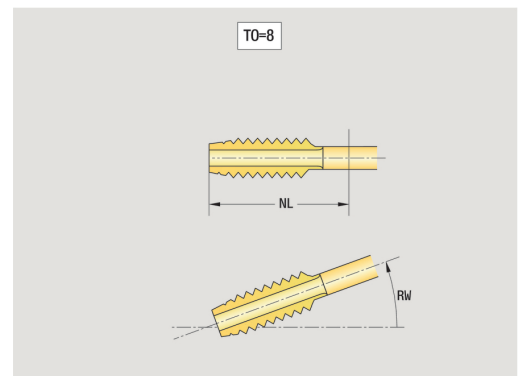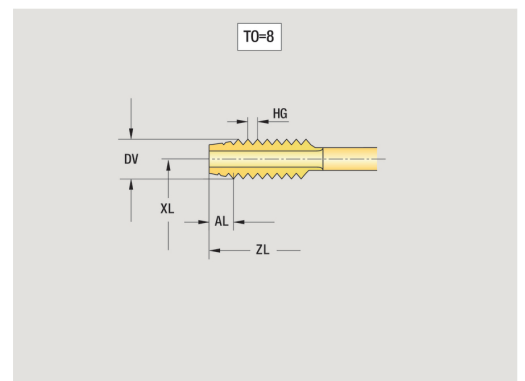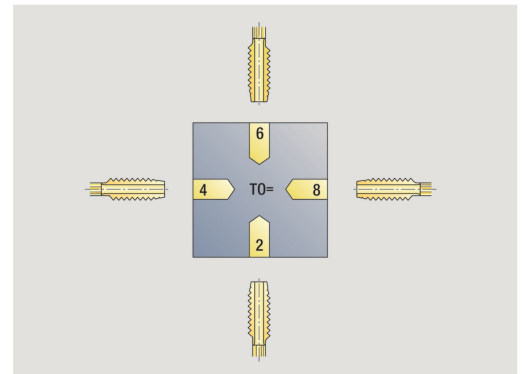

## Standardfräswerkzeuge



- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken



- ▶ Softkey **Fräswerkzeug** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Standardfräswerkzeuge:


- **DV: Fräserdurchmesser**
- **AZ: Anzahl der Zähne**
- **DD: Sonderkorrektur**
- **SL: Schneidenlänge**
- **R2: Werkzeug-Radius 2**
- **DR2: Aufmaß Wkz-Radius 2**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579




- Beim Fräsen mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des **Fräserdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet
- Der Parameter **Anzahl der Zähne AZ** wird bei **G193 Vorsch.pro Zahn** ausgewertet

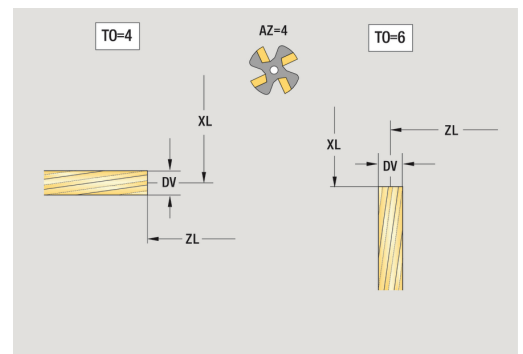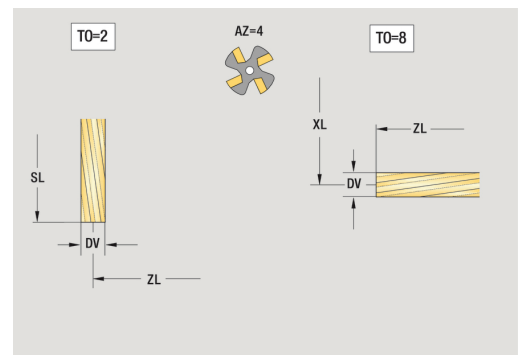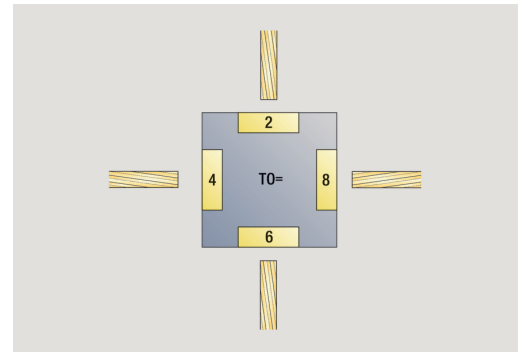

## Gewindefräswerkzeuge

 


▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



 ▶ Softkey **Fräswerkzeug** drücken



▶ Softkey **Gewindefräser** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Gewindefräswerkzeuge:


- **DV: Fräserdurchmesser**
- **AZ: Anzahl der Zähne**
- **FB: Fräserbreite/-höhe**
- **HG: Gewindesteigung**
- **DD: Sonderkorrektur**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

**i**


- Beim Fräsen mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des **Fräserdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet
- Der Parameter **Anzahl der Zähne AZ** wird bei **G193 Vorsch.pro Zahn** ausgewertet

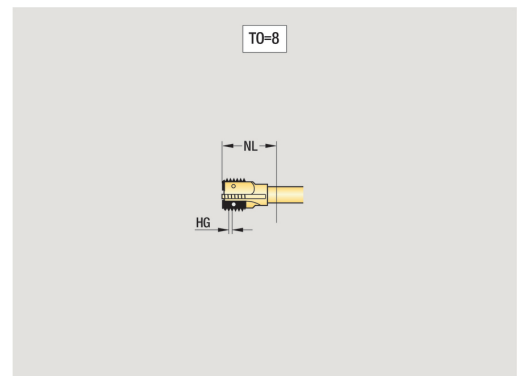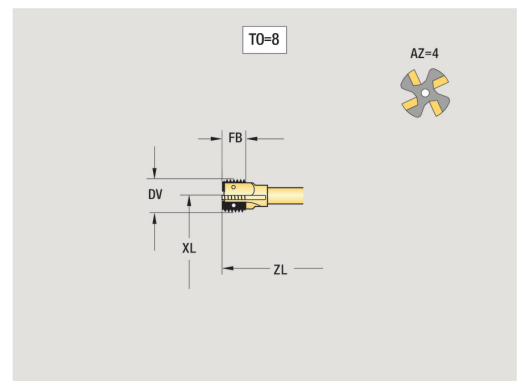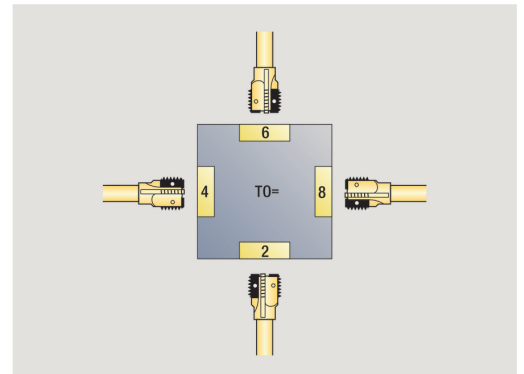


## Winkelfräswerkzeuge

 


- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken

 

 - ▶ Softkey **Sonderfräswerkzeuge** drücken



- ▶ Softkey **Winkelfräser** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Winkelfräswerkzeuge:

- **DV: Fräserdurchmesser**
- **AZ: Anzahl der Zähne**
- **FB: Fräserbreite/-höhe**
  - **FB < 0:** großer Fräserdurchmesser vorne
  - **FB > 0:** großer Fräserdurchmesser hinten
- **FW: Fräserwinkel**
- **DD: Sonderkorrektur**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579


 


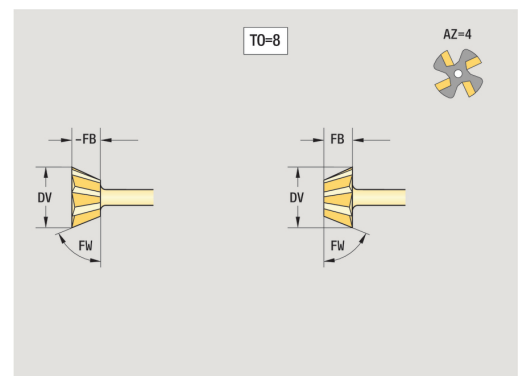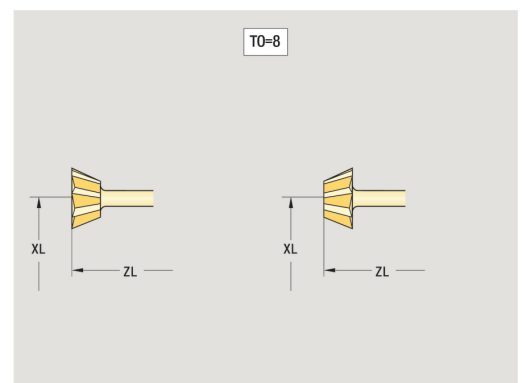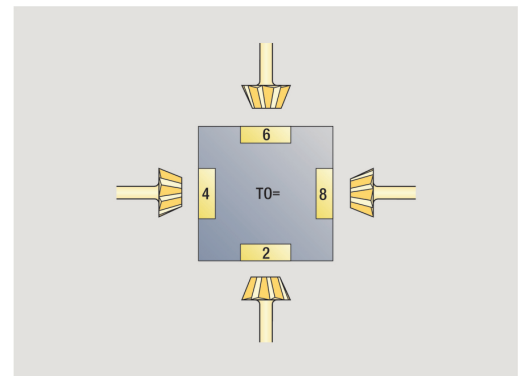

- Beim Fräsen mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des **Fräserdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet
- Der Parameter **Anzahl der Zähne AZ** wird bei **G193 Vorsch.pro Zahn** ausgewertet





## Frässtifte

-  ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Sonderfräswerkzeuge** drücken
-  ▶ Softkey **Frässtift** drücken




Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Frässtifte:


- **DV: Fräserdurchmesser**
- **AZ: Anzahl der Zähne**
- **SL: Schneidenlänge**
- **FW: Fräserwinkel**
- **DD: Sonderkorrektur**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter",  
 Seite 579

**i**


- Beim Fräsen mit **konstanter Schnittgeschwindigkeit** wird anhand des **Fräserdurchmesser DV** die Spindeldrehzahl errechnet
- Der Parameter **Anzahl der Zähne AZ** wird bei **G193 Vorsch.pro Zahn** ausgewertet

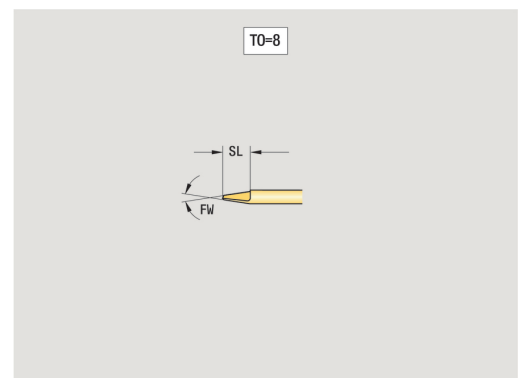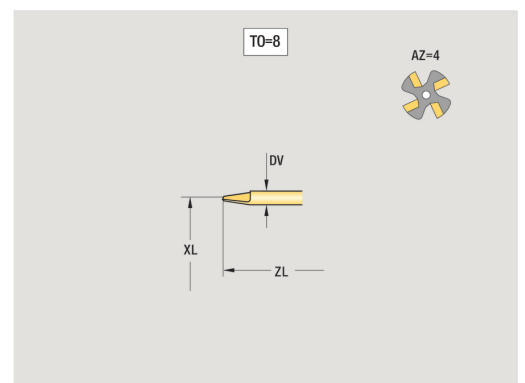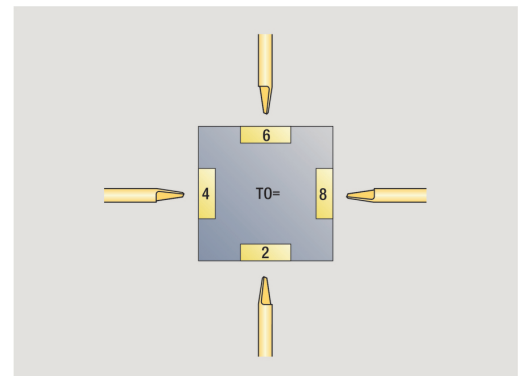


## Rändelwerkzeug

 

- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



 


- ▶ Softkey **Rändelwerkzeug** drücken


 
 
 
Die Hilfebilder erläutern die Vermaung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter fr Rndelwerkzeug:

- **SL: Schneidenlnge**
- **EW: Einstellwinkel**
- **SB: Schneidenbreite**
- **DN: Werkzeugbreite**
- **SD: Schaftdurchmesser**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

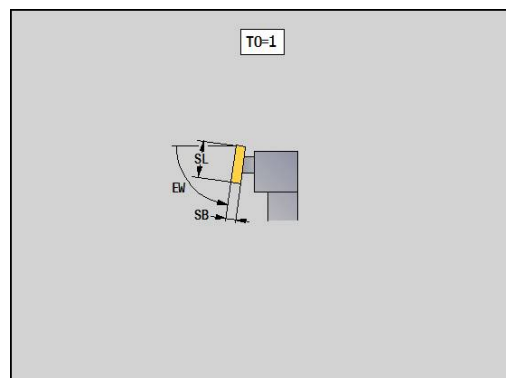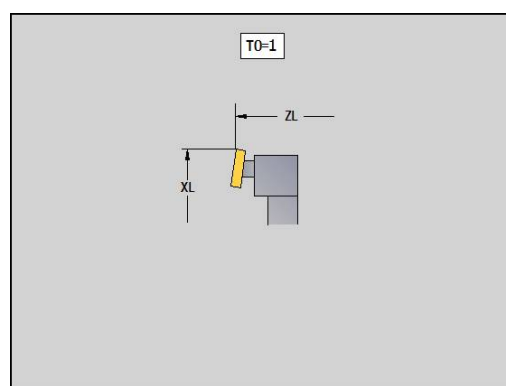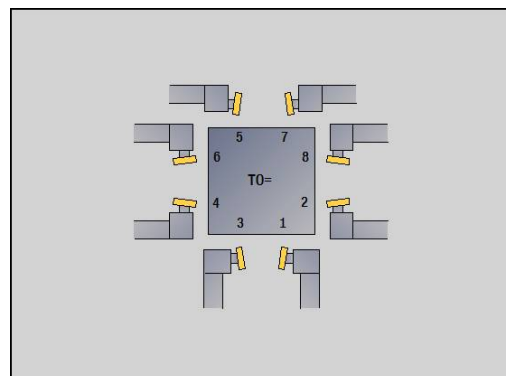

## Messtaster

-  ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken
-  ▶ Softkey **Handlingsysteme und Messtaster** drücken
-  ▶ Softkey **Messtaster** drücken

Die Hilfebilder erläutern die Vermaßung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter für Messtaster:




- **TP: Tastsystem-Nummer**
- **SD: Kugeldurchmesser**
- **CA1: Mitterversatz Hauptachse** – Ermittlung mithilfe der Kalibrierzyklen **G747** und **G748**
- **CA2: Mitterversatz Nebenachse** – Ermittlung mithilfe der Kalibrierzyklen **G747** und **G748**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579




Die Korrekturwerte **CA1** und **CA2** können ebenfalls manuell im Werkzeugformular editiert werden.




Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Für den Einsatz von 3D-Tastsystemen bereitet Ihr Maschinenhersteller die Steuerung vor.  
Nur wenn Sie HEIDENHAIN-Tastsysteme verwenden, übernimmt HEIDENHAIN die Gewährleistung für die Funktion der Tastsystemzyklen!

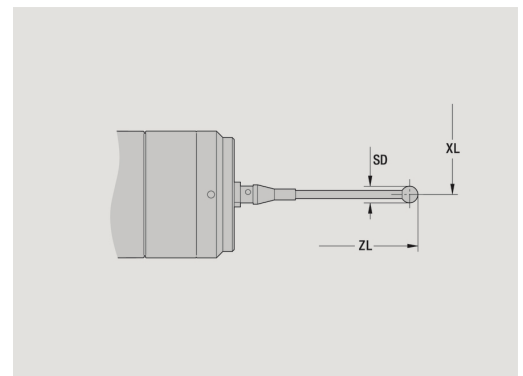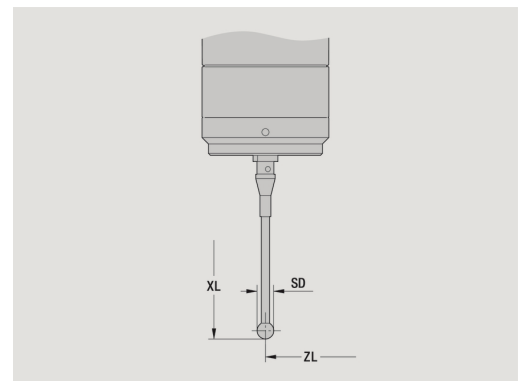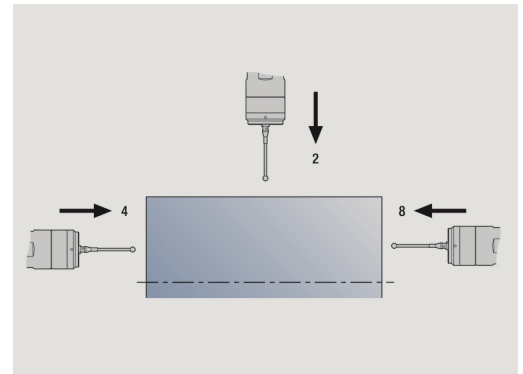


## Anschlagwerkzeuge

 


- ▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken

 

- ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken

 

 - ▶ Softkey **Handlingsysteme und Messtaster** drücken






- ▶ Softkey **Anschlagwerkzeug** drücken

Die Hilfebilder erläutern die Vermaung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter fr Anschlagwerkzeuge:

- **DD: Sonderkorrektur**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

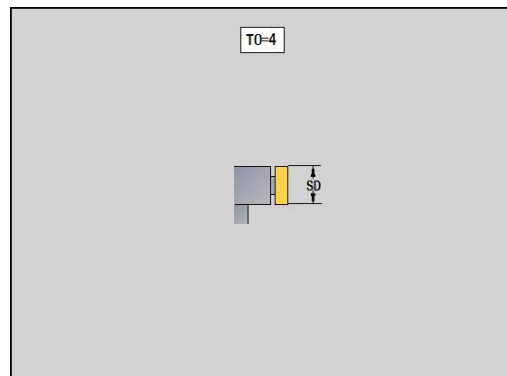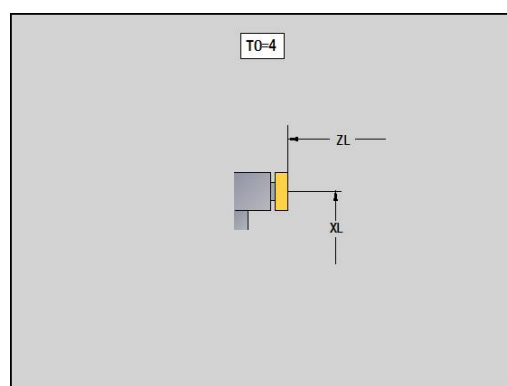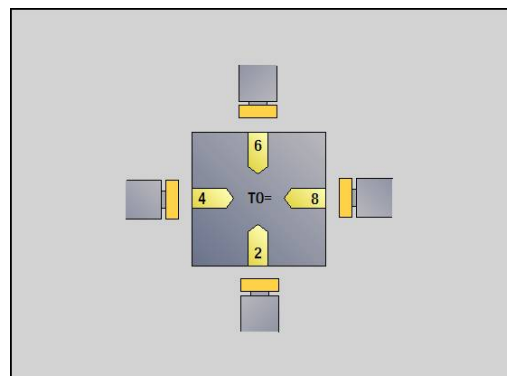


## Greifer




▶ Softkey **Neues Werkzeug** drücken



 ▶ Softkey **Sonderwerkzeug** drücken



 ▶ Softkey **Handlingsysteme und Messtaster** drücken






▶ Softkey **Greifer** drücken

Die Hilfebilder erläutern die Vermaung der Werkzeuge.

Spezielle Parameter fr Greifer:

- **DD: Sonderkorrektur**
- weitere Werkzeugparameter:  
**Weitere Informationen:** "Allgemeine Werkzeugparameter", Seite 579

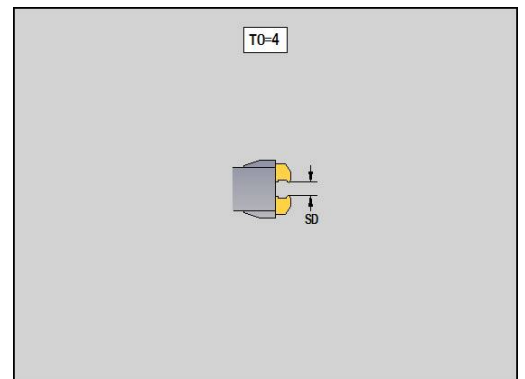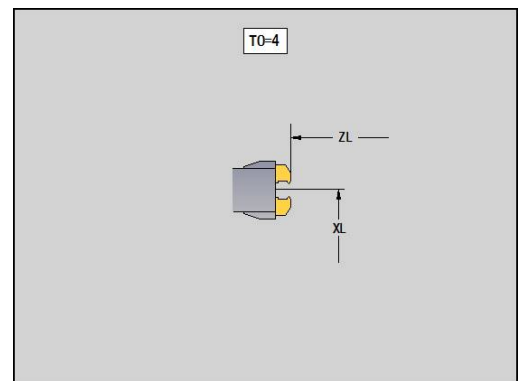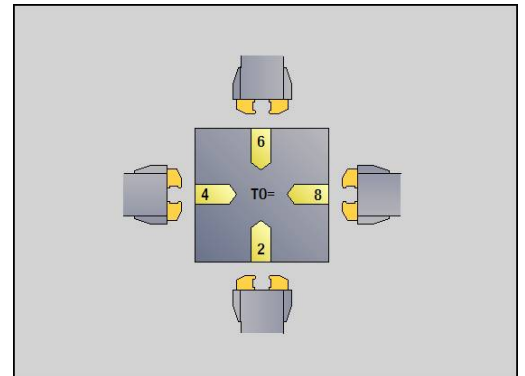

## 8.4 Technologiedatenbank

Die Technologiedatenbank verwaltet die Schnittdaten in Abhängigkeit der Bearbeitungsart, des Werkstoffs und des Schneidstoffs. Das nebenstehende Bild zeigt den Aufbau der Datenbank. Jeder einzelne Würfel stellt einen Datensatz mit Schnittdaten dar.

Im Standardumfang ist die Technologiedatenbank für 9 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen ausgelegt. Optional kann die Datenbank auf 62 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen erweitert werden.


Die Steuerung ermittelt die Kriterien wie folgt:

- **Bearbeitungsart:** In der Zyklenprogrammierung (Unterbetriebsart **Einlernen**) ist jedem Zyklus und in der Betriebsart **smart.Turn** jeder Unit eine Bearbeitungsart zugeordnet
- **Werkstoff:** In der Zyklenprogrammierung wird der Werkstoff im **TSF-Menü** und in der Betriebsart **smart.Turn** im Programmkopf definiert
- **Schneidstoff:** Jede Werkzeugbeschreibung beinhaltet den Schneidstoff

Anhand dieser drei Kriterien greift die Steuerung auf einen Schnittdatensatz zu (im Bild gelb dargestellt) und generiert daraus den Technologiedatenvorschlag.

Erläuterung der im Bild verwendeten Kürzel:

- **Task:** Bearbeitungsart
- **WS:** Werkstoff
- **SS:** Schneidstoff

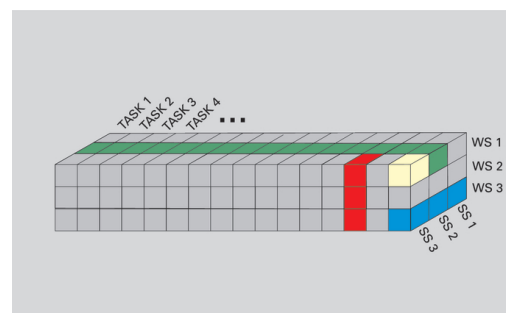

### Bearbeitungsarten

Vorbohren	nicht verwendet
Schruppen	2
Schlichten	3
Gewindedrehen	4
Konturstechen	5
Abstechen	6
Zentrieren	9
Bohren	8
Senken	9
Reiben	nicht verwendet
Gewindebohren	11
Fräsen	12
Fräs-Schlichten	13
Entgraten	14
Gravieren	15
Stechdrehen	16

## Unterbetriebsart Technologie Editor

Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** ist aus den Betriebsarten **Werkzeug-Editor** und **smart.Turn** aufrufbar.

Datenbankzugriffe folgender Kombinationen werden unterstützt:

- Werkstoff-Bearbeitungsart-Kombinationen (blau)
- Schneidstoff-Bearbeitungsart-Kombinationen (rot)
- Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen (grün)


**Werkstoff- und Schneidstoffbezeichnungen editieren:** Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** führt je eine Liste mit Werkstoff und Schneidstoffbezeichnungen.

Sie können:

- neue Werkstoffe oder Schneidstoffe **einfügen**
- die Werkstoff- oder Schneidstoffbezeichnungen **nicht ändern**
- bestehende Werkstoff- oder Schneidstoffbezeichnungen **löschen**. Damit werden auch die zugehörigen Schnittdaten gelöscht

Erläuterung der im Bild verwendeten Kürzel:

- **Task: Bearbeitungsart**
- **WS: Werkstoff**
- **SS: Schneidstoff**

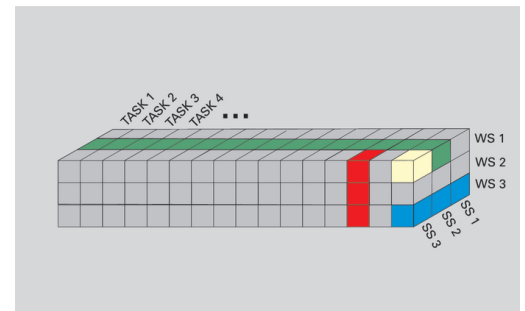

Beim Löschen von Werkstoff- oder Schneidstoffbezeichnungen werden auch die zugehörigen Schnittdaten gelöscht.

- Danach kann die Steuerung für die betroffenen Programme und Werkzeuge keine Schnittdaten ermitteln

**Schnittdaten editieren:** Die Schnittdaten einer Werkstoff-Schneidstoff-Kombination werden als **Datensatz** bezeichnet.

Sie können:

- einer Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen Schnittdaten zuordnen und so einen neuen Datensatz erstellen
- Schnittdaten einer Werkstoff-Schneidstoff-Kombination (einen Datensatz) löschen

So können Sie die Unterbetriebsart **Technologie Editor** in der Betriebsart **Werkzeug-Editor** aufrufen:



- ▶ Softkey **Andere Tabellen** drücken



- ▶ Softkey **Technologie Editor** drücken

## Werkstoff- oder Schneidstoffliste editieren

Werkstoffliste bearbeiten:



- ▶ Menüpunkt **Werkstoffe** wählen
- ▶ Der Editor öffnet die Liste mit den Werkstoffbezeichnungen

Werkstoff  
anfügen

Werkstoff hinzufügen:

- ▶ Softkey **Werkstoff anfügen** drücken
- ▶ Werkstoffbezeichnung eintragen (max. 16 Zeichen)
- ▶ Die Sortiernummer wird fortlaufend vergeben

Werkstoff  
löschen

Werkstoff löschen:

- ▶ Softkey **Werkstoff löschen** drücken
- ▶ Nach der Sicherheitsabfrage löscht die Steuerung den Werkstoff mit allen zugehörigen Schnittdaten

Schneidstoffliste bearbeiten:



- ▶ Menüpunkt **Schneidstoffe** wählen
- ▶ Der Editor öffnet die Liste mit den Schneidstoffbezeichnungen

Schn.stoff  
anfügen

Schneidstoff hinzufügen:

- ▶ Softkey **Schn.stoff anfügen** drücken
- ▶ Schneidstoffbezeichnungen eintragen (max. 16 Zeichen)
- ▶ Die Sortiernummer wird fortlaufend vergeben

Schn.stoff  
löschen

Schneidstoff löschen:



- ▶ Softkey **Schn.stoff löschen** drücken
- ▶ Nach der Sicherheitsabfrage löscht die Steuerung den Schneidstoff mit allen zugehörigen Schnittdaten

Die Sortiernummer bestimmt ausschließlich die Reihenfolge innerhalb der Liste.

Sortiernummer ändern:

- ▶ Sortiernummer wählen
- ▶ Softkey **Feld editieren** drücken
- ▶ Neue Nummer eintragen

Feld  
editieren

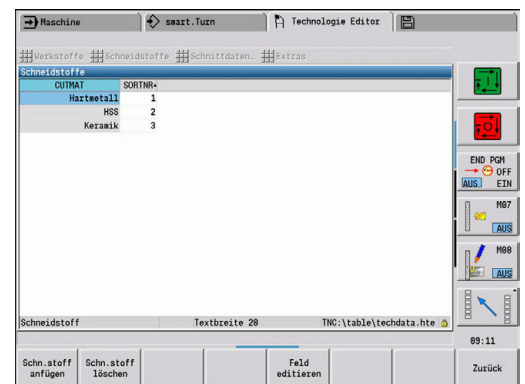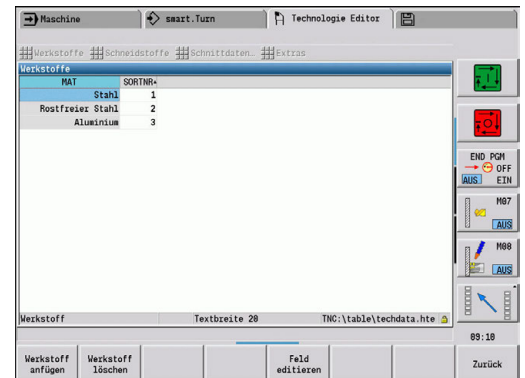

Das Erweitern der Werkstoff- oder Schneidstoffliste erzeugt noch keine Schnittdaten. Der Datensatz für Schnittdaten einer neuen Werkstoff-Schneidstoff-Kombination wird erst angelegt, wenn Sie ihn über den Softkey **Neuer Datensatz** anfordern.



### Schnittdaten anzeigen und editieren

Schnittdaten der Bearbeitungsarten anzeigen:



- ▶ Menüpunkt **Schnittdaten...** wählen
- Der Editor öffnet den Dialog zur Auswahl einer Werkstoff-Schneidstoff-Kombination.
- ▶ Gewünschte Kombination einstellen
- ▶ Softkey **OK** drücken
- Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** zeigt die Schnittdaten an.



Schnittdaten der Werkstoffe anzeigen:



- ▶ Menüpunkt **Extras** wählen
- ▶ Menüpunkt **Tab Werkstoffe...** wählen
- Der Editor öffnet den Dialog zur Auswahl einer Bearbeitungsart-Schneidstoff-Kombination.
- ▶ Gewünschte Kombination einstellen
- ▶ Softkey **OK** drücken
- Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** zeigt die Schnittdaten an.






Schnittdaten der Schneidstoffe anzeigen:



- ▶ Menüpunkt **Extras** wählen
- ▶ Menüpunkt **Tab Schneidstoffe...** wählen
- Der Editor öffnet den Dialog zur Auswahl einer Werkstoff-Schneidstoff-Kombination.
- ▶ Gewünschte Kombination einstellen
- ▶ Softkey **OK** drücken
- Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** zeigt die Schnittdaten an.



**i** Der Wert **0** in einem Datensatz bedeutet, dass kein Wert in den Unit- oder Zyklendialog übernommen wird.

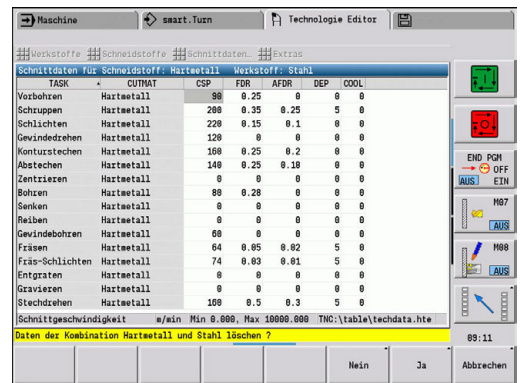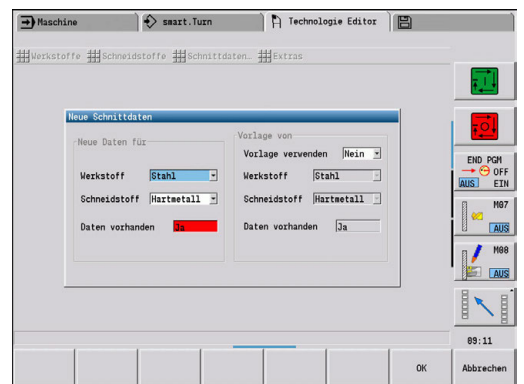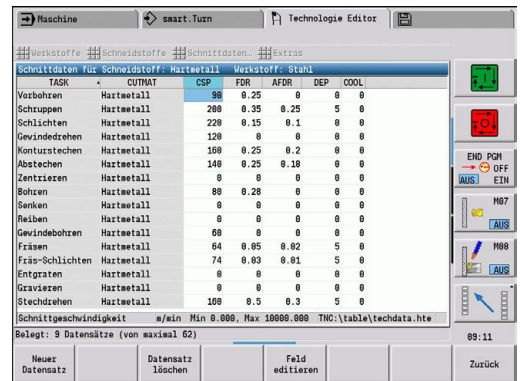

## Schnittdaten editieren:

- ▶ Tabelle mit Schnittdaten aufrufen



- ▶ Mit den Cursor-Tasten das zu ändernde Schnittdatenfeld auswählen



- ▶ Softkey **Feld editieren** drücken

- ▶ Wert eintragen



- ▶ Taste **ENT** drücken

## Schnittdaten neu anlegen:

- ▶ Beliebige Werkstoff-Schneidstoff-Kombination einstellen



- ▶ Softkey **Neuer Datensatz** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** öffnet den Dialog **Neue Schnittdaten**.
- ▶ Die gewünschte Werkstoff-Schneidstoff-Kombination einstellen
- ▶ Entscheiden, ob eine vorhandene Werkstoff-Schneidstoff-Kombination als Vorlage verwendet werden soll. Andernfalls werden alle Einträge mit **0** vorbelegt



- ▶ Softkey **OK** drücken

## Datensatz mit Schnittdaten löschen:

- ▶ Zu löschende Werkstoff-Schneidstoff-Kombination (Datensatz) einstellen



- ▶ Softkey **Datensatz löschen** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** fragt zur Sicherheit, ob der Datensatz gelöscht werden soll.



- ▶ Softkey **JA** drücken
- ▶ Die Unterbetriebsart **Technologie Editor** löscht den Datensatz der angegebenen Werkstoff-Schneidstoff-Kombination.

# 9

**Betriebsart  
Organisation**

## 9.1 Betriebsart Organisation

Die Betriebsart **Organisation** beinhaltet Funktionen zur Kommunikation mit anderen Systemen, zur Datensicherung, zur Parametereinstellung und zur Diagnose.

Sie haben folgende Arbeitsmöglichkeiten:

- **Anmeldeschlüssel:** Bestimmte Parametereinstellungen und Funktionen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. In diesem Bedienzweig führen Sie die Benutzeranmeldung mit einer Schlüsselzahl durch
- **Parametereinstellungen:** Mit Parametern passen Sie die Steuerung Ihren Gegebenheiten an. In dem Bedienzweig Maschinenparameter sichten und ändern Sie die Parameter
- **Transfer:** Die Unterbetriebsart **Transfer** wird entweder für den Datenaustausch mit anderen Systemen oder für die Datensicherung eingesetzt. Er umfasst die Ein- und Ausgabe von Programmen, Parametern und Werkzeugdaten
- **Diagnose:** In der Diagnose stehen Funktionen zur Prüfung des Systems und zur Unterstützung der Fehlersuche zur Verfügung



Die Funktionen in Konfig-Daten und Diagnose sind dem Inbetriebnahme- und Servicepersonal vorbehalten.

### Software-Nummern

Folgende Software-Nummern werden nach Anwahl des Softkeys **Schlüssel** im Steuerungsbildschirm angezeigt:

- HEIDENHAIN
  - **Steuerungstyp:** Bezeichnung der Steuerung (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
  - **NC-SW:** Nummer der NC-Software (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
  - **NCK:** Nummer der NC-Software (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
- Funktionale Sicherheit
  - **MC-FS:** SKERN-Software der MC
  - **CC-FS:** SKERN-Software der CC Nummer x
  - **SPLC-SW:** Nummer des SPLC-Programms
- PLC
  - **PLC-SW:** Nummer oder Name der PLC-Software (wird von Ihrem Maschinenhersteller verwaltet)



Nur wenn die Funktionale Sicherheit an Ihrer Maschine zur Verfügung steht, wird diese angezeigt.

**Anmeldeschlüssel**

<b>Anmeldeschlüssel (Schlüsselzahl)</b>	<b>Möglichkeiten</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausgewählte Maschinenparameter ändern</li> <li>■ Unterbetriebsart <b>Transfer</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programme senden oder empfangen</li> <li>■ Service-Dateien erstellen</li> </ul> </li> </ul>
123	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Maschinenparameter ändern</li> <li>■ Unterbetriebsart <b>Transfer</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parameter Backup</li> <li>■ Werkzeuge Backup und Restore</li> </ul> </li> </ul>
net123	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einstellung der Netzwerkkonfiguration (Steuerungsname oder DHCP)</li> <li>■ Unterbetriebsart <b>Transfer</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parameter Backup</li> <li>■ Werkzeuge Backup und Restore</li> </ul> </li> </ul>
sik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optionsdialog</li> <li>■ Dialog zum Aktivieren von Softwareoptionen im SIK (System-Identification-Key)</li> </ul>
Serviceschlüssel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konfig-Daten editieren</li> <li>■ Diagnose Funktionen</li> <li>■ Parameter Restore</li> </ul>




 
 


## 9.2 Parameter

### Parametereditor

Die Eingabe der Parameterwerte erfolgt über den Konfigurationseditor.

Jedes Parameterobjekt trägt einen Namen, z. B. **CfgDisplayLanguage** (Nr. 101300), der auf die Funktion der darunterliegenden Parameter schließen lässt. Zur eindeutigen Identifizierung besitzt jedes Objekt einen **Key**.

Am Anfang jeder Zeile des Parameterbaums zeigt die Steuerung ein Icon an, das Zusatzinformationen zu dieser Zeile liefert. Die Icons haben die nachfolgenden Bedeutungen.

Icon	Bedeutung
	Zweig vorhanden aber zugeklappt
	Zweig aufgeklappt
	leeres Objekt, nicht aufklappbar
	initialisierter Maschinenparameter
	nicht initialisierter (optionaler) Maschinenparameter
	lesbar aber nicht editierbar
	nicht lesbar und nicht editierbar


### Maschinenparameter (Anwenderparameter)

Mithilfe von Maschinenparametern kann das Verhalten der Steuerung verändert werden.

Maschinenparameter, die für den Tagesbetrieb für den Anwender von Bedeutung sind, sind als Anwenderparameter organisiert.



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Ihr Maschinenhersteller kann zusätzliche Maschinenparameter als Anwenderparameter zur Verfügung stellen.

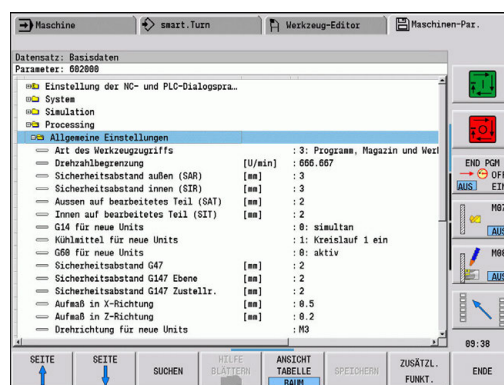

## Editieren von Maschinenparametern

Maschinenparameter editieren:



- ▶ Softkey **Schlüssel** drücken

- ▶ Schlüsselzahl 123 eingeben



- ▶ Alternativ Softkey **USER PARAMETER** drücken

## Hilfetext anzeigen

Hilfetext einblenden:




- ▶ Cursor auf den Parameter positionieren



- ▶ Taste **Info** drücken
- ▶ Der Parametereditor öffnet ein Fenster mit den Informationen zu diesem Parameter.



- ▶ Taste **Info** erneut drücken
- ▶ Der Parametereditor schließt das Fenster mit den Informationen zu diesem Parameter.

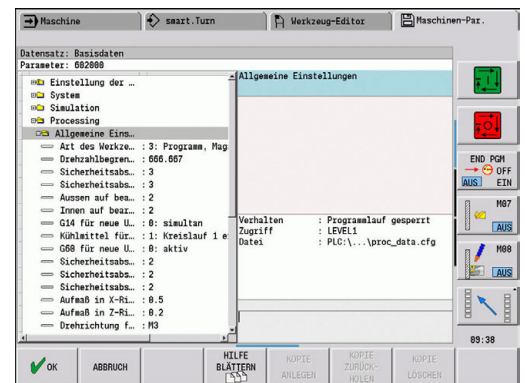

## Nach Parametern suchen

Parameter suchen:




- ▶ Softkey **SUCHEN** drücken

- ▶ Suchkriterien eingeben



- ▶ Softkey **SUCHEN** erneut drücken

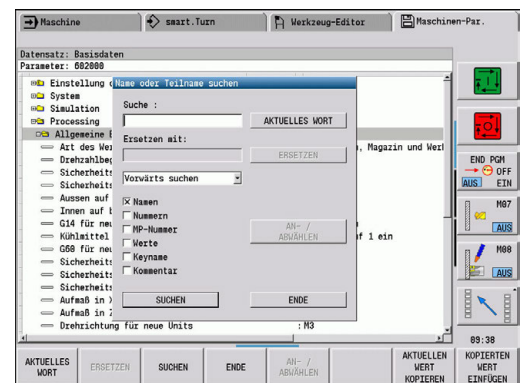

## Parametereditor verlassen

Parametereditor verlassen:



- ▶ Softkey **ENDE** drücken

## Liste der Maschinenparameter

---

### Spracheinstellung

---

Einstellung der NC- und PLC-Dialogsprache (Nr. 101300)

NC-Dialogsprache (Nr. 101301)

**ENGLISH**  
**GERMAN**  
**CZECH**  
**FRENCH**  
**ITALIAN**  
**SPANISH**  
**PORTUGUESE**  
**SWEDISH**  
**DANISH**  
**FINNISH**  
**DUTCH**  
**POLISH**  
**HUNGARIAN**  
**RUSSIAN**  
**CHINESE**  
**CHINESE\_TRAD**  
**SLOVENIAN**  
**KOREAN**  
**NORWEGIAN**  
**ROMANIAN**  
**SLOVAK**  
**TURKISH**

PLC-Dialogsprache (Nr. 101302)

**Siehe NC-Dialogsprache**

PLC-Fehlermeldungssprache (Nr. 101303)

**Siehe NC-Dialogsprache**

Hilfe-Sprache (Nr. 101304)

**Siehe NC-Dialogsprache**

---

### Allgemeine Einstellungen

---

System

Definition der für die Anzeige gültigen Maßeinheit (Nr. 101100)

Maßeinheit für Anzeige und Bediener-Interface (Nr. 101101)

**metric: Metrisches System verwenden**

**inch: Inch-System verwenden**



---

## Allgemeine Einstellungen

---

### System

Allgemeine Display-Einstellungen (Nr. 604800)

Achsanzeige (Nr. 604803)

**Default**

**REFIST: Istwert**

**RFSOLL: Sollwert**

**SCHPF: Schleppfehler**

**RESTW: Restweg**

Dateivorschau bei Programmanwahl (Nr. 604804)

**TRUE: Dateivorschau bei Programmanwahl wird angezeigt**

**FALSE: Dateivorschau bei Programmanwahl wird nicht angezeigt**

Endschalter-Warnungen nicht anzeigen (Nr. 604805)

**TRUE: Es wird keine Endschalter-Warnung angezeigt, wenn eine Achse auf dem Software-Endschalter positioniert wird**

**FALSE: Die Endschalter-Warnung wird angezeigt**

---

### System

Einstellungen für den Automatikbetrieb (Nr. 601800)

Standzeitverwaltung (Nr. 601801)

**On: Standzeitüberwachung aktiv**

**Off: Standzeitüberwachung inaktiv**

Programmablauf mit zuletzt angewähltem Zyklus (Nr. 601809)

**On: Bei Anwahl des Programmablaufs bleibt der zuletzt angewählte Zyklus aktiv**

**Off: Bei Anwahl des Programmablaufs ist der erste Zyklus aktiv**

Startsatzsuche nach Startsatz beenden (Nr. 601810)

**TRUE: Die Programmausführung beginnt nach einer Startsatzsuche mit dem nachfolgenden NC-Satz**

**FALSE: Die Programmausführung beginnt nach einer Startsatzsuche mit dem ausgewählten NC-Satz**

Spezielle Vermaßung von Pilzwerkzeugen (Nr. 601812)

**On: Die Werkzeugspitze eines Pilzwerkzeugs, das keine neutrale Werkzeugorientierung hat (TO ungleich 2, 4, 6, 8), wird bei Eingabe eines Einstellwinkels von 90 Grad wie ein neutrales Werkzeug vermessen**

**Off: Die Werkzeugspitze eines Pilzwerkzeugs, das keine neutrale Werkzeugorientierung hat (TO ungleich 2, 4, 6, 8), wird bei Eingabe eines Einstellwinkels von 90 Grad auf den der Orientierung entsprechenden Punkt der Werkzeugspitze vermessen**

Automatische Programmanwahl (Nr. 601814)

**On: Das zuletzt aktive Programm wird mit "Programm Ablauf" automatisch ausgewählt**

**Off: Das zuletzt aktive Programm wird nicht mit "Programm Ablauf" automatisch ausgewählt**

---

## Allgemeine Einstellungen

---

### System

Werkzeugmessen (Nr. 604600)

Messvorschub (Nr. 604602)

**[mm/min]: Vorschubgeschwindigkeit für das Anfahren des Messtasters**

Messweg (Nr. 604603)

**[mm]: Der Messtaster muss innerhalb des Messwegs ausgelöst werden. Sonst erfolgt eine Fehlermeldung**

---

### System

Einstellungen für Betriebsart Maschine (Nr. 604900)

Zyklus speichern ohne Simulation (Nr. 604903)

**TRUE: Zyklus kann ohne vorherige Simulation oder Ausführung gespeichert werden**

**FALSE: Zyklus kann nur mit vorheriger Simulation oder Ausführung gespeichert werden**

Werkzeugwechsel mit NC-Start ausführen (Nr. 604904)

**TRUE: Der Werkzeugwechsel mit dem TSF-Dialog wird mit Zyklus Start ausgeführt**

**FALSE: Der Werkzeugwechsel wird mit Zyklus Start nichtausgeführt**

Separate Dialoge für WZW, Drehzahl und Vorschub (TSF) (Nr. 604906)

**TRUE: Eingabe der Daten für Werkzeugwechsel, Drehzahl und Vorschub in getrennten Dialogen**

**FALSE: TSF-Dialog mit Eingabe aller Schnittdaten**

---

### System

Einstellungen für die Belastungsüberwachung (Nr. 124700)

Belastungsüberwachung aktivieren (Nr. 124701)

**TRUE: Die Belastungsüberwachung ist aktiv**

**FALSE: Die Belastungsüberwachung ist inaktiv**

Faktor Grenzwert-1 der Auslastung (Nr. 124702)

**[%]: Dieser Wert multipliziert mit dem ermittelten Bezugswert der Referenzbearbeitung ergibt den Grenzwert-1 der Auslastung**

Faktor Grenzwert-2 der Auslastung (Nr. 124703)

**[%]: Dieser Wert multipliziert mit dem ermittelten Bezugswert der Referenzbearbeitung ergibt den Grenzwert-2 der Auslastung**

Faktor Grenzwert der Auslastungssumme (Nr. 124704)

**[%]: Dieser Wert multipliziert mit dem ermittelten Bezugswert der Referenzbearbeitung ergibt den Grenzwert der Auslastungssumme**

---

## Einstellungen für die Kanäle

---

## Channels

CH\_NC1

Konfiguration der Bearbeitungszyklen (Nr. 201000)

Warnung "Restmaterial vorhanden" nicht anzeigen (Nr. 201010)

**On: Warnung wird nicht angezeigt****Off: Warnung wird angezeigt**


---

## Einstellungen für die Simulation

---

## Simulation

Allgemeine Einstellungen (Nr. 114800)

Neustart mit M99 (Nr. 114801)

**On: Simulation beginnt wieder am Programmanfang****Off: Simulation stoppt**

Weg-Verzögerung (Nr. 114802)

**[s]: Wartezeit nach jeder Weg-Darstellung. Damit beeinflussen Sie die Simulationsgeschwindigkeit**

Software-Endschalter aktiv (Nr. 114803)

**On: Software-Endschalter auch in der Simulation aktiv****Off: Software-Endschalter in der Simulation nicht aktiv**

## Simulation

Bearbeitungszeiten für NC-Funktionen allgemein (Nr. 115000)

Zeitzuschlag für Werkzeugwechsel (Nr. 115001)

**[s]: Diese Zeiten werden als Nebenzeiten für die Funktion Zeitermittlung genutzt**

Zeitzuschlag für Getriebebeschalten (Nr. 115002)

**[s]: Diese Zeiten werden als Nebenzeiten für die Funktion Zeitermittlung genutzt**

Allgemeiner Zeitzuschlag für M-Funktionen (Nr. 115003)

**[s]: Diese Zeiten werden als Nebenzeiten für die Funktion Zeitermittlung genutzt**

## Simulation

Bearbeitungszeiten für M-Funktionen (Nr. 115100): Individuelle Zeitzuschläge für max. 20 M-Funktionen

T01 (Nr. 115100)

Nummer der M-Funktion

Bearbeitungszeit der M-Funktion

**[s]: Die Zeitermittlung addiert diese Zeit zum Allgemeinen Zeitzuschlag für M-Funktionen**

TXX (Nr. 115100)

**Siehe T01**

---

## Einstellungen für die Simulation

---

### Simulation

Festlegung der (Standard) Fenstergröße (Nr. 115200): Die Simulation passt die Fenstergröße dem Rohteil an. Ist kein Rohteil programmiert, arbeitet die Simulation mit der Standardfenstergröße

Nullpunktlage in X (Nr. 115201)

**[mm]: Abstand des Koordinatenursprungs vom unteren Fensterrand**

Nullpunktlage in Z (Nr. 115202)

**[mm]: Abstand des Koordinatenursprungs vom linken Fensterrand**

Delta X (Nr. 115203)

**[mm]: Vertikale Ausdehnung des Grafikfensters**

Delta Z (Nr. 115204)

**[mm]: Horizontale Ausdehnung des Grafikfensters**

---

### Simulation

Festlegung der (Standard) Rohteilgröße (Nr. 115300): Ist in DIN PLUS kein Rohteil programmiert, arbeitet die Simulation mit dem Standardrohteil

Außendurchmesser (Nr. 115301)

**[mm]**

Rohteillänge (Nr. 115302)

**[mm]**

Rechte Rohteilkante (Nr. 115303)

**[mm]**

Innendurchmesser (Nr. 115304)

**[mm]**

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**


---

## Processing

Allgemeine Einstellungen (Nr. 602000)

Art des Werkzeugzugriffs (Nr. 602001)

**0: Erst aus dem NC-Programm, dann aus der Werkzeugtabelle****1: Nur aus dem NC-Programm****2: Erst aus dem NC-Programm, dann aus dem Magazin****3: Erst aus dem NC-Programm, dann aus dem Magazin, dann aus der Werkzeugtabelle**

Sicherheitsabstand außen (SAR) (Nr. 602005)

**[mm]: Sicherheitsabstand außen auf Rohteil**

Sicherheitsabstand innen (SIR) (Nr. 602006)

**[mm]: Sicherheitsabstand innen auf Rohteil**

Außen auf bearbeitetes Teil (SAT) (Nr. 602007)

**[mm]: Sicherheitsabstand außen auf bearbeitetes Teil**

Innen auf bearbeitetes Teil (SIT) (Nr. 602008)

**[mm]: Sicherheitsabstand innen auf bearbeitetes Teil**

G14 für neue Units (Nr. 602009): Vorgabewert für Werkzeugwechsellpunkt G14

**keine Achse****0: simultan****1: erst X, dann Z****2: erst Z, dann X****3: nur X****4: nur Z****5: nur Y****6: simultan mit Y**

Kühlmittel für neue Units (Nr. 602010): Vorgabewert für Kühlmittel CLT

**0: ohne****1: Kreislauf 1 ein****2: Kreislauf 2 ein**

G60 für neue Units (Nr. 602011): Vorgabewert für Schutzzone G60

**0: aktiv****1: inaktiv**

Sicherheitsabstand G47 (Nr. 602012)

**[mm]: Vorgabewert für Sicherheitsabstand G47**

Sicherheitsabstand G147 Ebene (Nr. 602013)

**[mm]: Vorgabewert für Sicherheitsabstand SCK**

Sicherheitsabstand G147 Zustellrichtung (Nr. 602014)

**[mm]: Vorgabewert für Sicherheitsabstand SCI**

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**

---

Aufmaß in X-Richtung (Nr. 602015)

**[mm]: Vorgabewert für Aufmaß (X) I**

Aufmaß in Z-Richtung (Nr. 602016)

**[mm]: Vorgabewert für Aufmaß (Z) K**

Drehrichtung für neue Units (Nr. 602017): Vorgabewert für Drehrichtung MD

**M3**

**M4**

Nullpunktverschiebung (Nr. 602022)

**On: Die AAG generiert eine Nullpunktverschiebung**

**Off: Die AAG generiert keine Nullpunktverschiebung**

Vordere Futterkante an Hauptspindel (Nr. 602018)

**[mm]: Position der vorderen Futterkante in Z zur Berechnung des Werkstück-Nullpunkts**

Vordere Futterkante an Gegenspindel (Nr. 602019)

**[mm]: Position der vorderen Futterkante in Z zur Berechnung des Werkstück-Nullpunkts**

Backenbreite an Hauptspindel (Nr. 602020)

**[mm]: Backenbreite in Z zur Berechnung des Werkstück-Nullpunkts**

Backenbreite an Gegenspindel (Nr. 602021)

**[mm]: Backenbreite in Z zur Berechnung des Werkstück-Nullpunkts**

Konvertierung der ICP-Konturen (Nr. 602023)

**0: Berechnete Parameter ausgeben**

**1: Programmierte Parameter ausgeben**

Konturgruppen erzeugen (Nr. 602024)

**OFF: Die AAG generiert keine Konturgruppen**

**ON: Die AAG generiert zwei Konturgruppen bei der Komplettbearbeitung an Haupt- und Gegenspindel**

Strukturprogramm erzeugen (Nr. 602025)

**OFF: Die AAG generiert kein Strukturprogramm**

**ON: Die AAG generiert ein Strukturprogramm**

Konturgruppe an der Gegenspindel löschen (Nr. 602026)

**OFF: Die Konturgruppen an der Gegenspindel wird nicht gelöscht**

**ON: Die AAG löscht die Konturgruppe an der Gegenspindel**

---

---

### Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

---

Processing

    Globale Fertigteilparameter (Nr. 601900)

        Max. Einwärtskopierwinkel (EKW) (Nr. 601903)

            [°]: **Grenzwinkel zur Unterscheidung zwischen Dreh- oder Stechbearbeitung**

---

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**


---

## Processing

Zentrisches Vorbohren (Nr. 602100)

1. Bohrgrenzdurchmesser [UBD1] (Nr. 602101)

**[mm]: Grenzdurchmesser für die 1. Vorbohrstufe**

2. Bohrgrenzdurchmesser [UBD2] (Nr. 602102)

**[mm]: Grenzdurchmesser für die 2. Vorbohrstufe**

Spitzenwinkeltoleranz [SWT] (Nr. 602103)

**[°]: Zulässige Spitzenwinkelabweichung bei schrägen Bohrbegrenzungselementen**

Bohraufmaß - Durchmesser [BAX] (Nr. 602104)

**[mm]: Bearbeitungsaufmaß auf Bohrdurchmesser in X-Richtung(Radiusmaß)**

Bohraufmaß - Tiefe [BAZ] (Nr. 602105)

**[mm]: Bearbeitungsaufmaß auf Bohrtiefe in Z-Richtung**

Anfahren zum Vorbohren [ANB] (Nr. 602106): Strategie zum Anfahren

**1: XZ - Simultan****2: XZ - Sequential****3: ZX - Sequential**

Abfahren zum Wkz-Wechsel [ABW] (Nr. 602106): Strategie zum Abfahren

**1: XZ - Simultan****2: XZ - Sequential****3: ZX - Sequential**

Sicherheitsabstand zum Rohteil [SAB] (Nr. 602108)

**[mm]: Sicherheitsabstand zum Rohteil**

Innerer Sicherheitsabstand [SIB] (Nr. 602109)

**[mm]: Rückzugsabstand beim Tieflochbohren (B bei G74)**

Bohrtiefenverhältnis [BTV] (Nr. 602110)

**Verhältnis zum Überprüfen der Vorbohrstufen ( $BTV \leq BT/d_{max}$ )**

Bohrtiefenfaktor [BTF] (Nr. 602111)

**Faktor zur Berechnung der ersten Bohrtiefe beim Tieflochbohren ( $bt1 = BTF \cdot db$ )**

Bohrtiefenreduzierung [BTR] (Nr. 602112)

**[mm]: Reduzierung beim Tieflochbohren ( $bt2 = bt1 - BTR$ )**

Überhanglänge - Vorbohren [ULB] (Nr. 602113)

**[mm]: Vorgabewert für An/Durchbohr. A**



---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**


---

## Processing

Schruppen (Nr. 602200)

Einstellwinkel -Außen/Längs [RALEW] (Nr. 602201)

**[°]: Einstellwinkel Schruppwerkzeug**

Spitzenwinkel -Außen/Längs [RALSW] (Nr. 602202)

**[°]: Spitzenwinkel Schruppwerkzeug**

Einstellwinkel -Außen/Plan [RAPEW] (Nr. 602203)

**[°]: Einstellwinkel Schruppwerkzeug**

Spitzenwinkel -Außen/Plan [RAPSW] (Nr. 602204)

**[°]: Spitzenwinkel Schruppwerkzeug**

Einstellwinkel -Innen/Längs [RILEW] (Nr. 602205)

**[°]: Einstellwinkel Schruppwerkzeug**

Spitzenwinkel -Innen/Längs [RILSW] (Nr. 602206)

**[°]: Spitzenwinkel Schruppwerkzeug**

Einstellwinkel -Innen/Plan [RIPEW] (Nr. 602207)

**[°]: Einstellwinkel Schruppwerkzeug**

Spitzenwinkel -Innen/Plan [RIPSW] (Nr. 602208)

**[°]: Spitzenwinkel Schruppwerkzeug**

Bearbeitung Außen/Längs [RAL] (Nr. 602209): Strategie zum Schruppen

**0: Komplett-Schruppbearbeitung mit Eintauchen****1: Standard-Schruppbearbeitung ohne Eintauchen**

Bearbeitung Innen/Längs [RIL] (Nr. 602210): Strategie zum Schruppen

**0: Komplett-Schruppbearbeitung mit Eintauchen****1: Standard-Schruppbearbeitung ohne Eintauchen**

Bearbeitung Außen/Plan [RAP] (Nr. 602211): Strategie zum Schruppen

**0: Komplett-Schruppbearbeitung mit Eintauchen****1: Standard-Schruppbearbeitung ohne Eintauchen**

Bearbeitung Innen/Plan [RIP] (Nr. 602212): Strategie zum Schruppen

**0: Komplett-Schruppbearbeitung mit Eintauchen****1: Standard-Schruppbearbeitung ohne Eintauchen**

Nebenwinkeltoleranz [RNWT] (Nr. 602213)

**[°]: Toleranzbereich für Werkzeugnebenschnide**

Freischnittwinkel [RFW] (Nr. 602214)

**[°]: Minimale Differenz Kontur - Nebenschnide**

Aufmaßart [RAA] (Nr. 602215)

## Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

**16: Unterschiedliches Längs-/Planaufmaß - keine Einzelaufmaße**

**32: Äquidistantes Aufmaß - keine Einzelaufmaße**

**144: Unterschiedliches Längs-/Planaufmaß - mit Einzelaufmaßen**

**160: Äquidistantes Aufmaß - mit Einzelaufmaßen**

Äquidistant oder Längs [RLA] (Nr. 602216)

**[mm]: Äquidistantes Aufmaß oder Längsaufmaß**

Planaufmaß [RPA] (Nr. 602217)

**[mm]: Planaufmaß**

Anfahren/Außenschruppen [ANRA] (Nr. 602218): Strategie zum Anfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Anfahren/Innenschruppen [ANRI] (Nr. 602219): Strategie zum Anfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Abfahren/Außenschruppen [ABRA] (Nr. 602220): Strategie zum Abfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Abfahren/Innenschruppen [ABRI] (Nr. 602221): Strategie zum Abfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Plan/Längsverhältnis-Außen [PLVA] (Nr. 602222)

**Verhältnis zur Entscheidung für Längs- oder Planbearbeitung**

Plan/Längsverhältnis-Innen [PLVI] (Nr. 602223)

**Verhältnis zur Entscheidung für Längs- oder Planbearbeitung**

Minimale Planlänge [RMPL] (Nr. 602224)

**[mm]: Radiusmaß zur Bestimmung der Bearbeitungsart**

Planwinkelabweichung [PWA] (Nr. 602225)

**[°]: Toleranzbereich, in dem das erste Element als Planelement gilt**

Überhanglänge -Außen [ULA] (Nr. 602226)

**[mm]: Länge, um die in der Außenbearbeitung über den Zielpunkt hinaus geschruppt wird**

Überhanglänge -Innen [ULI] (Nr. 602227)

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**

---

**[mm]: Länge, um die in der Innenbearbeitung über den Zielpunkt hinaus geschruppt wird**

Abhebelänge -Außen [RAHL] (Nr. 602228)

**[mm]: Abhebelänge für Glättungsvarianten H = 1 und H = 2**

Abhebelänge -Innen [RIHL] (Nr. 602229)

**[mm]: Abhebelänge für Glättungsvarianten H = 1 und H = 2**

Schnittiefenreduzier-Faktor [SRF] (Nr. 602230)

**Faktor zum Reduzieren der Zustellung (Schnittiefe) - für Werkzeuge, die nicht in der Hauptbearbeitungsrichtung eingesetzt werden**

---

## Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

### Processing

Schlichten (Nr. 602300)

Einstellwinkel -Außen/Längs [FALEW] (Nr. 602301)

**[°]: Einstellwinkel Schlichtwerkzeug**

Spitzenwinkel -Außen/Längs [FALSW] (Nr. 602302)

**[°]: Spitzenwinkel Schlichtwerkzeug**

Einstellwinkel -Außen/Plan [FAPEW] (Nr. 602303)

**[°]: Einstellwinkel Schlichtwerkzeug**

Spitzenwinkel -Außen/Plan [FAPSW] (Nr. 602304)

**[°]: Spitzenwinkel Schlichtwerkzeug**

Einstellwinkel -Innen/Längs [FILEW] (Nr. 602305)

**[°]: Einstellwinkel Schlichtwerkzeug**

Spitzenwinkel -Innen/Längs [FILSW] (Nr. 602306)

**[°]: Spitzenwinkel Schlichtwerkzeug**

Einstellwinkel -Innen/Plan [FIPEW] (Nr. 602307)

**[°]: Einstellwinkel Schlichtwerkzeug**

Spitzenwinkel -Innen/Plan [FIPSW] (Nr. 602308)

**[°]: Spitzenwinkel Schlichtwerkzeug**

Bearbeitung Außen/Längs [FAL] (Nr. 602309): Strategie zum Schlichten

**0: Komplett-Schlichtbearbeitung mit optimalem Werkzeug**

**1: Standard-Schlichtbearbeitung; Freidrehungen und Freistiche mit geeignetem Werkzeug**

Bearbeitung Innen/Längs [FIL] (Nr. 602310): Strategie zum Schlichten

**0: Komplett-Schlichtbearbeitung mit optimalem Werkzeug**

**1: Standard-Schlichtbearbeitung; Freidrehungen und Freistiche mit geeignetem Werkzeug**

Bearbeitung Außen/Plan [FAP] (Nr. 602311): Strategie zum Schlichten

**0: Komplett-Schlichtbearbeitung mit optimalem Werkzeug**

**1: Standard-Schlichtbearbeitung; Freidrehungen und Freistiche mit geeignetem Werkzeug**

Bearbeitung Innen/Plan [FIP] (Nr. 602312): Strategie zum Schlichten

**0: Komplett-Schlichtbearbeitung mit optimalem Werkzeug**

**1: Standard-Schlichtbearbeitung; Freidrehungen und Freistiche mit geeignetem Werkzeug**

Nebenwinkeltoleranz [FNWT] (Nr. 602313)

**[°]: Toleranzbereich für Werkzeugnebenschnide**

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**

---

Freischnittwinkel [FFW] (Nr. 602314)

**[°]: Minimale Differenz Kontur - Nebenschneide**

Anfahren/Außenschichten [ANFA] (Nr. 602315): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Anfahren/Innenschichten [ANFI] (Nr. 602316): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Außenschichten [ABFA] (Nr. 602317): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Innenschichten [ABFI] (Nr. 602318): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Min. Schichtplantiefe [FMPL] (Nr. 602319)

**[mm]: Maß zur Bestimmung der Bearbeitungsart**

Max. Schlichtschnitttiefe [FMST] (Nr. 602320)

**[mm]: Zulässige Eintauchtiefe für unbearbeitete Freistiche**

Anz. Umdr. bei Fase/Rundung [FMUR] (Nr. 602321)

**Mindestanzahl der Umdrehungen, Vorschub wird automatisch reduziert**

Überprüfen der Schneidenlänge (Nr. 602322)

- On: Überprüfung, ob die nutzbare Schneidenlänge beim Schlichten für die Bearbeitung ausreicht**
  - Off: Keine Überprüfung, ob die nutzbare Schneidenlänge beim Schlichten für die Bearbeitung ausreicht**
-

## Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

### Processing

Einstecken (Nr. 602400)

Anfahren/Außeneinstecken [ANESA] (Nr. 602401): Strategie zum Anfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Anfahren/Inneneinstecken [ANESI] (Nr. 602402): Strategie zum Anfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Abfahren/Außeneinstecken [ABESA] (Nr. 602403): Strategie zum Abfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Abfahren/Inneneinstecken [ABESI] (Nr. 602404): Strategie zum Abfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Anfahren/Außenkonturstechen [ANKSA] (Nr. 602405): Strategie zum Anfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Anfahren/Innenkonturstechen [ANKSI] (Nr. 602406): Strategie zum Anfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Abfahren/Außenkonturstechen [ABKSA] (Nr. 602407): Strategie zum Abfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Abfahren/Innenkonturstechen [ABKSI] (Nr. 602408): Strategie zum Abfahren

- 1: **XZ - Simultan**
- 2: **XZ - Sequential**
- 3: **ZX - Sequential**

Stechbreitendivisor [SBD] (Nr. 602409)

**Wert zur Auswahl des Werkzeugs beim Konturstechen mit Linearelementen am Einstichgrund**

Aufmaßart [KSAA] (Nr. 602410)

**16: Unterschiedliches Längs-/Planaufmaß - keine Einzelaufmaße**

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**


---

**32: Äquidistantes Aufmaß - keine Einzelaufmaße**

**144: Unterschiedliches Längs-/Planaufmaß - mit Einzelaufmaßen**

**160: Äquidistantes Aufmaß - mit Einzelaufmaßen**

Äquidistant oder Längs [KSLA] (Nr. 602411)

**[mm]: Äquidistantes Aufmaß oder Längsaufmaß**

Planaufmaß [KSPA] (Nr. 602412)

**[mm]: Planaufmaß**

Stechbreitenfaktor [SBF] (Nr. 602413)

**Faktor zum Ermitteln des maximalen Werkzeugversatzes**

Einstechen/Schlichten (Nr. 602414): Ablauf der Schlichtschnitte

**1: Achsparallele Bodenelemente in der Mitte teilen(bisheriges Verhalten)**

**2: Durchfahren mit Abheben**

---

**Processing**

Gewindedrehen (Nr. 602500)

Anfahren/Außen - Gewinde [ANGA] (Nr. 602501): Strategie zum Anfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Anfahren/Innen - Gewinde [ANGI] (Nr. 602502): Strategie zum Anfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Abfahren/Außen - Gewinde [ABBS] (Nr. 602503): Strategie zum Abfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Abfahren/Innen - Gewinde [ABGI] (Nr. 602504): Strategie zum Abfahren

**1: XZ - Simultan**

**2: XZ - Sequential**

**3: ZX - Sequential**

Gewindeanlauflänge [GAL] (Nr. 602505)

**[mm]: Vorgabewert für Anlauflänge B**

Gewindeauslauflänge [GUL] (Nr. 602506)

**[mm]: Vorgabewert für Auslauflänge P**

---

---

## Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

---

### Processing

Messen (Nr. 602600)

Meßschleifenzähler [MC] (Nr. 602602)

**Angabe, in welchen Intervallen gemessen wird**

Meßabfahrlänge in Z [MLZ] (Nr. 602603)

**[mm]: Abfahrlänge in Z**

Meßabfahrlänge in X [MLX] (Nr. 602604)

**[mm]: Abfahrlänge in X**

Meßaufmaß [MA] (Nr. 602605)

**[mm]: Aufmaß auf dem zu messenden Element**

Meßschnittlänge [MSL] (Nr. 602606)

**[mm]: Meßschnittlänge**

---



---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**

---

## Processing

## Bohren (Nr. 602700)

Anfahren/Stirnfläche - Bohren [ANBS] (Nr. 602701): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Anfahren/Mantelfläche - Bohren [ANBM] (Nr. 602702): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Stirnfläche - Bohren [ABBS] (Nr. 602703): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Mantelfläche - Bohren [ABBM] (Nr. 602704): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Innerer Sicherheitsabstand [SIBC] (Nr. 602705)

**[mm]: Rückzugsabstand beim Tieflochbohren B**

Angetriebenes Bohrwerkzeug [SBC] (Nr. 602706)

**[mm]: Sicherheitsabstand für angetriebene Werkzeuge**

Nicht angetr. Bohrwerkzeug [SBCF] (Nr. 602707)

**[mm]: Sicherheitsabstand für nicht angetriebene Werkzeuge**

Angetriebener Gewindebohrer [SGC] (Nr. 602708)

**[mm]: Sicherheitsabstand für angetriebene Werkzeuge**

Nicht angetr. Gewindebohrer [SGCF] (Nr. 602709)

**[mm]: Sicherheitsabstand für nicht angetriebene Werkzeuge**

Bohrtiefenfaktor [BTCF] (Nr. 602710)

**Faktor zur Berechnung der ersten Bohrtiefe beim Tieflochbohren**

Bohrtiefenreduzierung [BTRC] (Nr. 602711)

**[mm]: Reduzierung beim Tieflochbohren**

Durchmessertoleranz/Bohrer [BDT] (Nr. 602712)

**[mm]: Zur Auswahl von Bohrwerkzeugen**

---

## Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units

---

### Processing

#### Fräsen (Nr. 602800)

Anfahren/Stirnfläche - Fräsen [ANMS] (Nr. 602801): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Anfahren/Mantelfläche - Fräsen [ANMM] (Nr. 602802): Strategie zum Anfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Stirnfläche - Fräsen [ABMS] (Nr. 602803): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Abfahren/Mantelfläche - Fräsen [ABMM] (Nr. 602804): Strategie zum Abfahren

- 1: XZ - Simultan**
- 2: XZ - Sequential**
- 3: ZX - Sequential**

Sicherheitsabstand in Zustellr. [SMZ] (Nr. 602805)

**[mm]: Abstand zwischen Startposition und Oberkante Fräsobjekt**

Sicherheitsabstand in Fräserr. [SME] (Nr. 602806)

**[mm]: Abstand zwischen Fräskontur und Fräserflanke**

Aufmaß in Fräserrichtung [MEA] (Nr. 602807)

**[mm]: Aufmaß**

Aufmaß in Zustellrichtung [MZA] (Nr. 602808)

**[mm]: Aufmaß**

---

### Processing

#### ExpertPrograms

Expertenprogramme (Nr. 606800)

Parameterliste

**Key der Parameterliste**

Parameterlisten für Expertenprogramme (Nr. 606900)

Name des Expertenprogramms

**Name des Expertenprogramms ohne Pfadangabe**

Parameter

**Wert des Parameters**

---

**Einstellungen für Bearbeitungszyklen und Units**

Processing

ProgramUnits

Units definieren (Nr. 607000)

**Templateliste**

**Erläuterungen zu den wichtigsten Bearbeitungsparametern (Processing)**


**i** Bearbeitungsparameter werden von der Arbeitsplangenerierung **AAG** (Betriebsart **TURN PLUS**) und verschiedenen Bearbeitungszyklen genutzt.

**Allgemeine Einstellungen**

Globale Technologieparameter – Sicherheitsabstände

**Globale Sicherheitsabstände**

Parameter	Bedeutung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Außen auf Rohteil <b>SAR</b></li> <li>■ Innen auf Rohteil <b>SIR</b></li> </ul>	<p><b>TURN PLUS</b> berücksichtigt <b>SAR</b> und <b>SIR</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bei allen Drehschruppbearbeitungen</li> <li>■ beim zentrischen Vorbohren</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Außen auf bearbeitetes Teil <b>SAT</b></li> <li>■ Innen auf bearbeitetes Teil <b>SIT</b></li> </ul>	<p><b>TURN PLUS</b> berücksichtigt <b>SAT</b> und <b>SIT</b> bei vorbearbeiteten Werkstücken für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ die Fertigbearbeitung</li> <li>■ das Stechdrehen</li> <li>■ das Konturstechen</li> <li>■ das Einstechen</li> <li>■ das Gewindeschneiden</li> <li>■ das Messen</li> </ul>
Schutzzone <b>G60</b> für neue Units	<p>Standardeinstellung für die Schutzzone (Start-Unit: Parameter <b>G60</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0: aktiv</li> <li>■ 1: inaktiv</li> </ul>
Globaler Sicherheitsabstand <b>G47</b>	<p>Standardeinstellung für den globalen Sicherheitsabstand (Start-Unit: Parameter <b>G47</b>)</p>
Globaler Sicherheitsabstand <b>G147</b> in der Ebene	<p>Standardeinstellung für den globalen Sicherheitsabstand in der Ebene (Start-Unit: Parameter <b>SCK</b>)</p>
Globaler Sicherheitsabstand <b>G147</b> in der Zustellrichtung	<p>Standardeinstellung für den globalen Sicherheitsabstand in der Zustellrichtung (Start-Unit: Parameter <b>SCI</b>)</p>

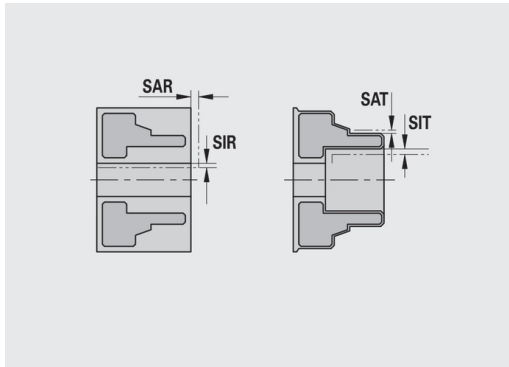

Parameter	Bedeutung
Globales Aufmaß in X-Richtung	Standardeinstellung für den globalen Sicherheitsabstand in X-Richtung (Start-Unit: Parameter <b>I</b> )
Globales Aufmaß in Z-Richtung	Standardeinstellung für den globalen Sicherheitsabstand in Z-Richtung (Start-Unit: Parameter <b>K</b> )
Vordere Futterkante an Hauptspindel	Z-Position der vorderen Futterkante zur Berechnung des Werkstücknullpunkts (Unterbetriebsart <b>AAG</b> )
Vordere Futterkante an Gegen- spindel	Z-Position der vorderen Futterkante zur Berechnung des Werkstücknullpunkts (Unterbetriebsart <b>AAG</b> )
Backenbreite an Hauptspindel	Backenbreite in Z-Richtung zur Berechnung des Werkstücknullpunkts (Unterbetriebsart <b>AAG</b> )
Backenbreite an Gegen- spindel	Backenbreite in Z-Richtung zur Berechnung des Werkstücknullpunkts (Unterbetriebsart <b>AAG</b> )

Weitere globale Technologieparameter


### Globale Technologieparameter

Parameter	Bedeutung
<b>G14</b> für neue Units	<p>Standardeinstellung für die Achsreihenfolge (Start-Unit: Parameter <b>GWW</b>), mit der der Werkzeugwechsellpunkt angefahren wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine Achse</li> <li>■ 0: simultan</li> <li>■ 1: erst X, dann Z</li> <li>■ 2: erst Z, dann X</li> <li>■ 3: nur X</li> <li>■ 4: nur Z</li> <li>■ 5: nur Y</li> <li>■ 6: simultan mit Y</li> </ul>
Kühlmittel für neue Units	<p>Standardeinstellung für das Kühlmittel (Start-Unit: Parameter <b>CLT</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0: Ohne Kühlmittel</li> <li>■ 1: Kühlmittel-Kreislauf 1 ein</li> <li>■ 2: Kühlmittel-Kreislauf 2 ein</li> </ul>
Drehrichtung für neue Units	<p>Vorbelegung der Spindeldrehrichtung <b>MD</b> beim Erstellen oder Öffnen einer neuen Unit (Reiter <b>Tool</b>)</p>
Konvertierung der ICP-Konturen	<p>Konvertierungsart der ICP-Konturen wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0: Es werden die berechneten Parameter ausgegeben</li> <li>■ 1: Es werden die programmierten Parameter ausgegeben</li> </ul>

Globale Fertigteilparameter

### Globale Fertigteilparameter

Parameter	Bedeutung
Max. Einwärtskopierwinkel <b>EKW</b>	<p>Grenzwinkel bei eintauchenden Konturbereichen zur Unterscheidung zwischen Dreh- oder Stechbearbeitung (mtw= Konturwinkel):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>EKW</b> &gt; <b>mtw</b>: Freidrehung</li> <li>■ <b>EKW</b> &lt;= <b>mtw</b>: undefinierter Einstich (kein Formelement)</li> </ul>

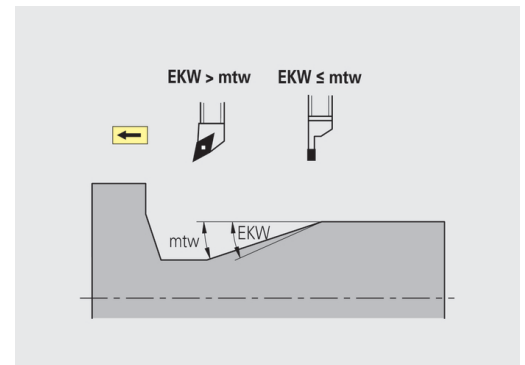

## Zentrisches Vorbohren

Zentrisches Vorbohren – Werkzeugwahl

### Werkzeugwahl



Parameter	Bedeutung
1. Bohrgrenzdurchmesser <b>UBD1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbohrstufe: wenn <b>UBD1 &lt; DB1max</b></li> <li>Werkzeugwahl: <b>UBD1 ≤ db1 ≤ DB1max</b></li> </ul>
2. Bohrgrenzdurchmesser <b>UBD2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Vorbohrstufe: wenn <b>UBD2 &lt; DB2max</b></li> <li>Werkzeugwahl: <b>UBD2 ≤ db2 ≤ DB2max</b></li> </ul>

Das Vorbohren erfolgt in max. 3 Stufen:

- 1. Vorbohrstufe (Grenzdurchmesser **UBD1**)
- 2. Vorbohrstufe (Grenzdurchmesser **UBD2**)
- Fertigbohrstufe
  - Fertigbohren erfolgt bei:  $\text{dimin} \leq \text{UBD2}$
  - Werkzeugwahl:  $\text{db} = \text{dimin}$

Bezeichnungen in den Bildern:

- **db1**, **db2**: Bohrerdurchmesser
- **DB1max**: max. Innendurchmesser 1. Bohrstufe
- **DB2max**: max. Innendurchmesser 2. Bohrstufe
- **dimin**: minimaler Innendurchmesser
- **BBG** (Bohrbegrenzungselemente): Konturelemente, die von **UBD1** und **UBD2** geschnitten werden

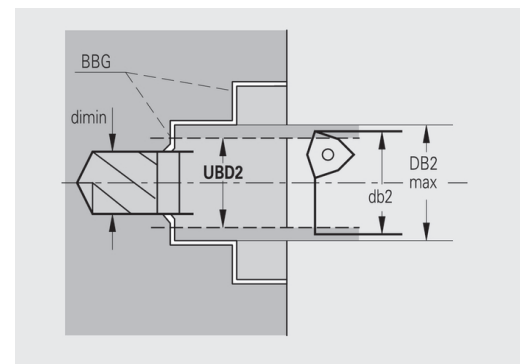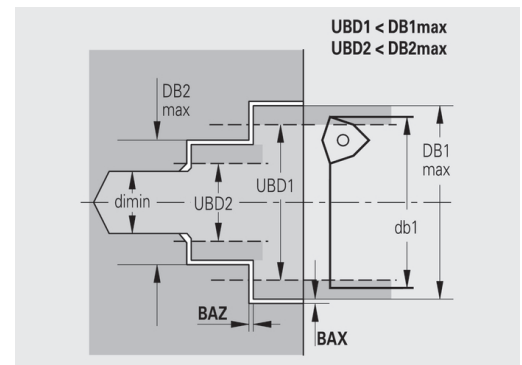

- **UBD1** und **UBD2** haben keine Bedeutung, wenn die Hauptbearbeitung **zentrisches Vorbohren** mit der Unterbearbeitung **Fertigbohren** vereinbart wird
- **Weitere Informationen:** Benutzerhandbuch smart.Turn und DIN-Programmierung
- Voraussetzung: **UBD1 > UBD2**
- **UBD2** muss eine folgende Innenbearbeitung mit Bohrstanen erlauben

## Zentrisches Vorbohren – Aufmaße


## Aufmaße

Parameter	Bedeutung
Spitzenwinkeltoleranz <b>SWT</b>	Wenn das Bohrbegrenzungselement eine Schräge ist, sucht <b>TURN PLUS</b> vorrangig einen Spiralbohrer mit passendem Spitzenwinkel. Ist kein geeigneter Spiralbohrer vorhanden, erfolgt das Vorbohren mit einem Wendeplattenbohrer. <b>SWT</b> definiert die zulässige Spitzenwinkelabweichung.
Bohraufmaß – Durchmesser <b>BAX</b>	Bearbeitungsaufmaß auf Bohrdurchmesser (X-Richtung – Radiusmaß)
Bohraufmaß – Tiefe <b>BAZ</b>	Bearbeitungsaufmaß auf Bohrtiefe (Z-Richtung)



**BAZ** wird nicht eingehalten, wenn

- eine folgende Innenschlichtbearbeitung aufgrund des kleinen Durchmessers nicht möglich ist
- bei Sackbohrungen in der Fertigbohrstufe  $\text{dimin} < 2 * \text{UBD2}$  ist

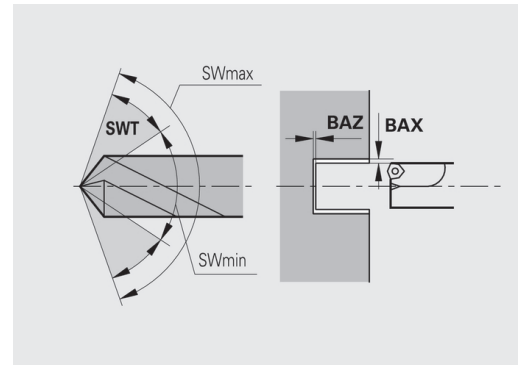




Zentrisches Vorbohren – An- und Abfahren

**An- und Abfahren**


Parameter	Bedeutung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anfahren zum Vorbohren <b>ANB</b></li> </ul>	Strategie zum Anfahren oder Abfahren:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abfahren zum Werkzeugwechsel <b>ABW</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1: X- und Z-Richtung gleichzeitig</li> <li>2: erst X- dann Z-Richtung</li> <li>3: erst Z- dann X-Richtung</li> </ul>

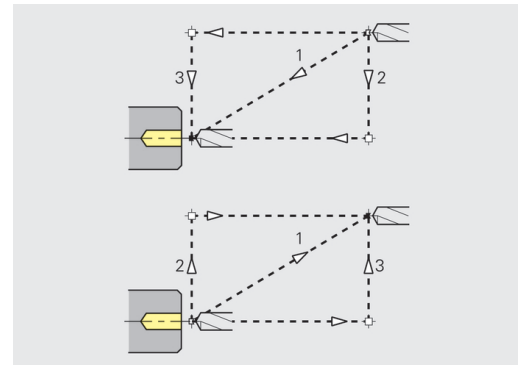

Zentrisches Vorbohren – Sicherheitsabstände

**Sicherheitsabstände**


Parameter	Bedeutung
Sicherheitsabstand zum Rohteil <b>SAB</b>	
Innerer Sicherheitsabstand <b>SIB</b>	Rückzugsabstand beim Tieflochbohren ( <b>B</b> bei <b>G74</b> )

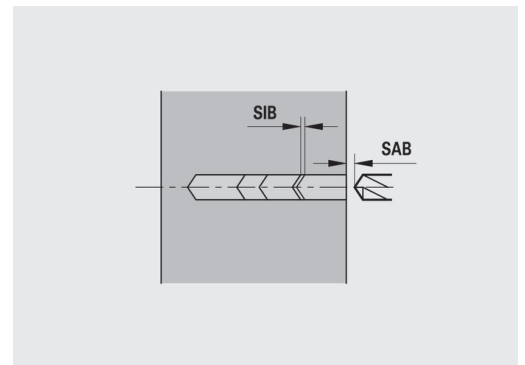

Zentrisches Vorbohren – Bearbeitung

**Bearbeitung**

Parameter	Bedeutung
Bohrtiefenverhältnis <b>BTV</b>	<b>TURN PLUS</b> überprüft die 1. und 2. Bohrstufe. Die Vorbohrstufe wird durchgeführt bei: <b>BTV &lt;= BT / dmax</b>
Bohrtiefenfaktor <b>BTF</b>	1. Bohrtiefe bei Tiefbohrzyklus ( <b>G74</b> ): <b>bt1 = BTF * db</b>
Bohrtiefenreduzierung <b>BTR</b>	Reduzierung bei Tiefbohrzyklus ( <b>G74</b> ): <b>bt2 = bt1 - BTR</b>
Überhanglänge – Vorbohren <b>ULB</b>	Durchbohrlänge

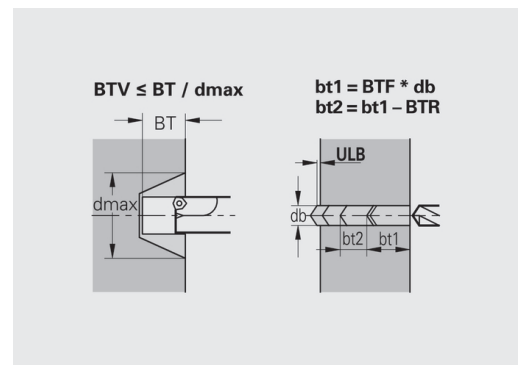

## Schruppen

Schruppen – Werkzeugstandards

Zusätzlich gilt:

- Vorrangig werden Standardschruppwerkzeuge eingesetzt
- Alternativ werden Werkzeuge eingesetzt, die eine komplette Bearbeitung ermöglichen

## Werkzeugstandards

### Parameter

- Einstellwinkel – Außen/Längs **RALEW**
- Spitzenwinkel – Außen/Längs **RALSW**
- Einstellwinkel – Außen/Plan **RAPEW**
- Spitzenwinkel – Außen/Plan **RAPSW**
- Einstellwinkel – Innen/Längs **RILEW**
- Spitzenwinkel – Innen/Längs **RILSW**
- Einstellwinkel – Innen/Plan **RIPEW**
- Spitzenwinkel – Innen/Plan **RIPSW**

Schruppen – Bearbeitungsstandards



## Bearbeitungsstandards

### Parameter

- Standard/Komplett – Außen/Längs **RAL**
- Standard/Komplett – Innen/Längs **RIL**
- Standard/Komplett – Außen/Plan **RAP**
- Standard/Komplett – Innen/Plan **RIP**

Eingabe bei **RAL, RIL, RAP, RIP**:

- 0: Komplettschruppbearbeitung mit Eintauchen. **TURN PLUS** sucht ein Werkzeug für die Komplettbearbeitung
- 1: Standardschruppbearbeitung ohne Eintauchen

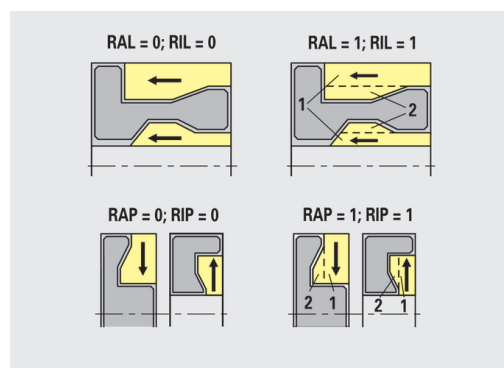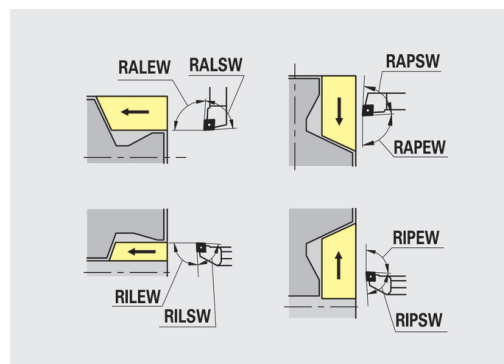

Schruppen – Werkzeugtoleranzen

Für die Werkzeugwahl gilt:

- Einstellwinkel **EW**:  $EW \geq mkw$  (*mkw*: ansteigender Konturwinkel)
- Einstellwinkel **EW** und Spitzenwinkel **SW**:  $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Nebenwinkel **RNWT**:  $RNWT = NWmax - NWmin$



**Werkzeugtoleranzen**

Parameter	Bedeutung
Nebenwinkeltoleranz <b>RNWT</b>	Toleranzbereich für Werkzeugnebenschneide
Freischnittwinkel <b>RFW</b>	Minimale Differenz Kontur – Nebenschneide

Schruppen – Aufmaße

**Aufmaße**

Parameter	Bedeutung
Aufmaßart <b>RAA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16: unterschiedliches Längs-/Planaufmaß – keine Einzelaufmaße</li> <li>■ 32: äquidistantes Aufmaß – keine Einzelaufmaße</li> <li>■ 144: unterschiedliches Längs-/Planaufmaß – mit Einzelaufmaßen</li> <li>■ 160: äquidistantes Aufmaß – mit Einzelaufmaßen</li> </ul>
Äquidistant oder Längs <b>RLA</b>	Äquidistantes Aufmaß oder Längsaufmaß
Kein oder Plan <b>RPA</b>	Planaufmaß

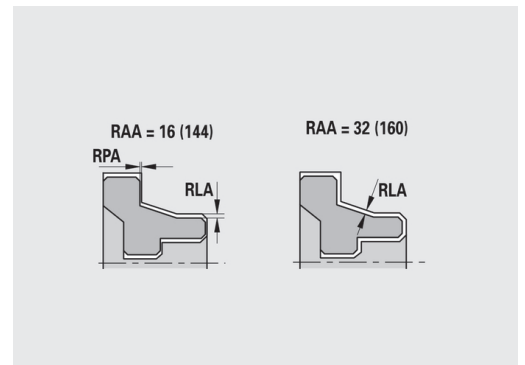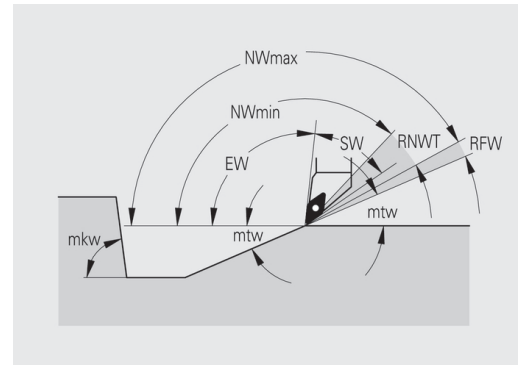

Schruppen – An- und Abfahren

An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (**GO**).

### An- und Abfahren

#### Parameter

- Anfahren Außenschruppen **ANRA**
- Anfahren Innenschruppen **ANRI**
- Abfahren Außenschruppen **ABRA**
- Abfahren Innenschruppen **ABRI**

Strategie zum Anfahren oder Abfahren:



- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

Schruppen – Bearbeitungsanalyse

**TURN PLUS** entscheidet anhand von **PLVA** und **PLVI**, ob eine Längs- oder Planbearbeitung durchgeführt wird.

### Bearbeitungsanalyse


Parameter	Bedeutung
Plan/Längsverhältnis Außen <b>PLVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PLVA</b> <math>\leq</math> <b>AP / AL</b>: Längsbearbeitung</li> <li>■ <b>PLVA</b> <math>&gt;</math> <b>AP / AL</b>: Planbearbeitung</li> </ul>
Plan/Längsverhältnis Innen <b>PLVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>PLVI</b> <math>\leq</math> <b>IP / IL</b>: Längsbearbeitung</li> <li>■ <b>PLVI</b> <math>&gt;</math> <b>IP / IL</b>: Planbearbeitung</li> </ul>
Minimale Planlänge <b>RMPL</b> (Radiuswert)	<p>Bestimmt, ob das vordere Planelement einer Fertigteil-Außenkontur plangeschruppt wird</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>RMPL</b> <math>&gt;</math> <b>I1</b>: ohne extra Planschruppen</li> <li>■ <b>RMPL</b> <math>&lt;</math> <b>I1</b>: mit extra Planschruppen</li> <li>■ <b>RMPL</b> = <b>0</b>: Sonderfall</li> </ul>
Planwinkelabweichung <b>PWA</b>	Das erste vordere Element gilt als Planelement, wenn es innerhalb <b>+PWA</b> und <b>-PWA</b> liegt

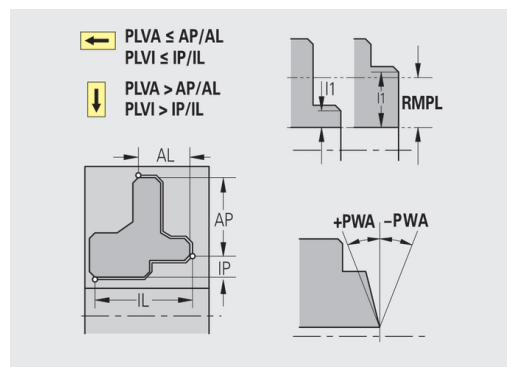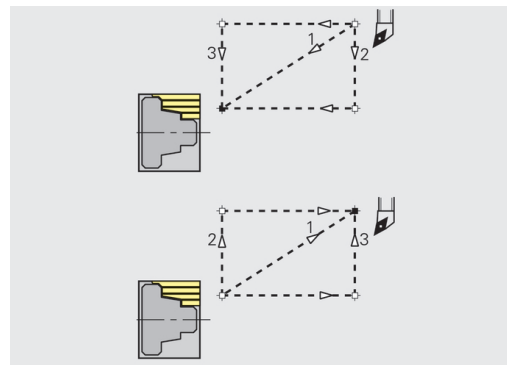

Bearbeitungszyklen

**Bearbeitungsanalyse**

Parameter	Bedeutung
Überhanglänge Außen <b>ULA</b>	Länge, um die bei der Außenbearbeitung in Längsrichtung über den Zielpunkt hinaus geschruppt wird. <b>ULA</b> wird nicht eingehalten, wenn die Schnittbegrenzung vor oder innerhalb der Überhanglänge liegt.
Überhanglänge Innen <b>ULI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge, um die bei der Innenbearbeitung in Längsrichtung über den Zielpunkt hinaus geschruppt wird. <b>ULI</b> wird nicht eingehalten, wenn die Schnittbegrenzung vor oder innerhalb der Überhanglänge liegt.</li> <li>■ Wird zur Bohrtiefenberechnung beim zentrischen Vorbohren genutzt.</li> </ul>
Abhebelänge Außen <b>RAHL</b>	Abhebelänge für Glättungsvarianten ( <b>H</b> = 1 und 2) der Schruppzyklen ( <b>G810</b> und <b>G820</b> ) bei der Außenbearbeitung ( <b>RAHL</b> ).
Abhebelänge Innen <b>RIHL</b>	Abhebelänge für Glättungsvarianten ( <b>H</b> = 1 und 2) der Schruppzyklen ( <b>G810</b> und <b>G820</b> ) bei der Innenbearbeitung ( <b>RIHL</b> ).
Schnittiefenreduzierfaktor <b>SRF</b>	<p>Bei Schruppvorgängen mit Werkzeugen, die nicht in der Hauptbearbeitungsrichtung eingesetzt werden, wird die Zustellung (Schnittiefe) reduziert.</p> <p>Zustellung (<b>P</b>) für die Schruppzyklen (<b>G810</b> und <b>G820</b>): <b>P</b> = <b>ZT</b> * <b>SRF</b></p> <p>(<b>ZT</b>: Zustellung aus der Technologiedatenbank)</p>

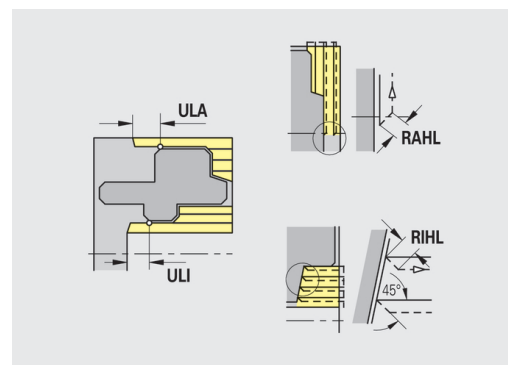

## Schichten

Schichten – Werkzeugstandards

Werkzeugauswahl:

- Vorrangig werden Standardschichtwerkzeuge eingesetzt
- Kann das Standardschichtwerkzeug die Formelemente Freidrehungen (**Form FD**) und Freistiche (**Form E, F, G**) nicht bearbeiten, dann werden die Formelemente nacheinander ausgeblendet. **TURN PLUS** versucht iterativ die **Restkontur** zu bearbeiten. Die ausgeblendeten Formelemente werden danach einzeln mit einem geeigneten Werkzeug bearbeitet

## Werkzeugstandards

### Parameter

- Einstellwinkel – Außen/Längs **FALEW**
- Spitzenwinkel – Innen/Längs **FILEW**
- Einstellwinkel – Außen/Plan **FAPEW**
- Spitzenwinkel – Innen/Plan **FIPEW**

Schichten – Bearbeitungsstandards


## Bearbeitungsstandards

### Parameter

- Standard/Komplett – Außen/Längs **FAL**
- Standard/Komplett – Innen/Längs **FIL**
- Standard/Komplett – Außen/Plan **FAP**
- Standard/Komplett – Innen/Plan **FIP**

Bearbeitung der Konturbereiche bei:

- Komplette: **TURN PLUS** sucht das optimale Werkzeug zur Bearbeitung des kompletten Konturbereichs
- Standard:
  - Wird vorrangig mit Standardschichtwerkzeugen durchgeführt. Freidrehungen und Freistiche werden mit geeignetem Werkzeug bearbeitet
  - Ist das Standardschichtwerkzeug nicht für Freidrehungen und Freistiche geeignet, unterteilt **TURN PLUS** in Standardbearbeitungen und Bearbeitung der Formelemente
  - Ist die Aufteilung in Standard- und Formelementbearbeitung nicht erfolgreich, schaltet **TURN PLUS** auf **Komplettbearbeitung** um

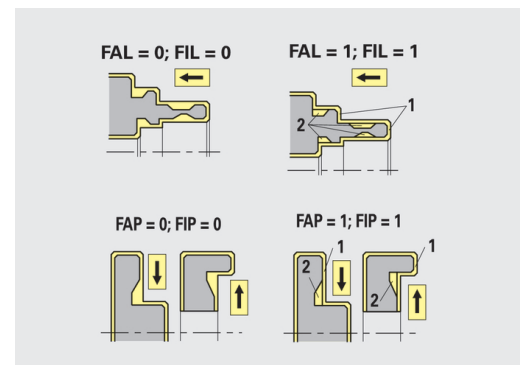


Schichten – Werkzeugtoleranzen

Für die Werkzeugwahl gilt:

- Einstellwinkel **EW**:  $EW \geq mkw$  (*mkw*: ansteigender Konturwinkel)
- Einstellwinkel **EW** und Spitzenwinkel **SW**:  $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Nebenwinkel **FNWT**:  $FNWT = NWmax - NWmin$

**Werkzeugtoleranzen**

Parameter	Bedeutung
Nebenwinkeltoleranz <b>FNWT</b>	Toleranzbereich für Werkzeugnebenschneide
Freischnittwinkel <b>FFW</b>	Minimale Differenz Kontur – Nebenschneide

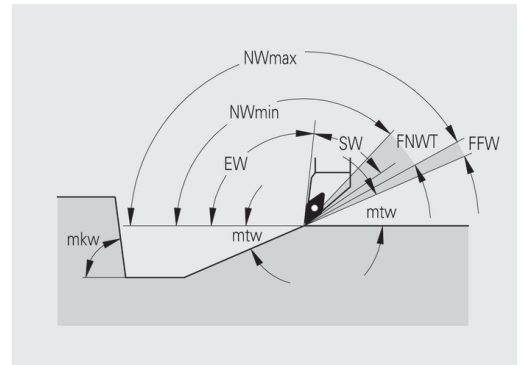


Schichten – An- und Abfahren

An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (**GO**).

**An- und Abfahren**

Parameter
■ Anfahren Außenschichten <b>ANFA</b>
■ Anfahren Innenschichten <b>ANFI</b>
■ Abfahren Außenschichten <b>ABFA</b>
■ Abfahren Innenschichten <b>ABFI</b>

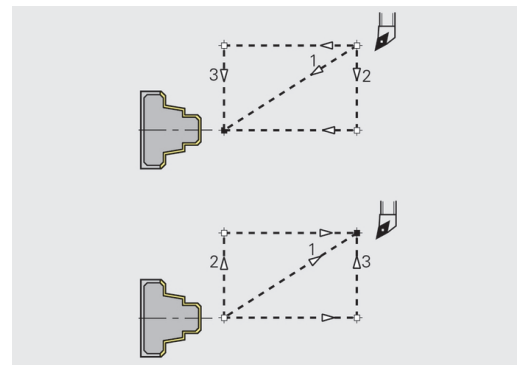

Strategie zum Anfahren oder Abfahren:

- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

## Schichten – Bearbeitungsanalyse


## Bearbeitungsanalyse

Parameter	Bedeutung
Minimale Planlänge <b>FMPL</b>	<p><b>TURN PLUS</b> untersucht das vorderste Element der zu schichtenden Außenkontur.</p> <p>Es gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ohne Innenkontur: immer mit extra Planschnitt</li> <li>■ mit Innenkontur – <b>FMPL</b> <math>\geq</math> <b>I1</b>: ohne extra Planschnitt</li> <li>■ mit Innenkontur – <b>FMPL</b> <math>&lt;</math> <b>I1</b>: mit extra Planschnitt</li> </ul>
Maximale Schlichtschnitttiefe <b>FMST</b>	<p><b>FMST</b> definiert die zulässige Eintauchtiefe für unbearbeitete Freistiche. Der Schlichtzyklus (<b>G890</b>) entscheidet anhand dieses Parameters, ob Freistiche (<b>Form E, F, G</b>) im Konturschlichtbearbeitungsgang bearbeitet werden.</p> <p>Es gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FMST</b> <math>&gt;</math> <b>ft</b>: mit Freistichbearbeitung (<b>ft</b>: Freistichtiefe)</li> <li>■ <b>FMST</b> <math>\leq</math> <b>ft</b>: ohne Freistichbearbeitung</li> </ul>
Anzahl Umdrehungen bei Fase oder Rundung <b>FMUR</b>	Der Vorschub wird soweit reduziert, dass mindestens <b>FMUR</b> Umdrehungen ausgeführt werden (Auswertung: Schlichtzyklus <b>G890</b> ).



Für FMPL gilt:

- Der extra Planschnitt wird von außen nach innen durchgeführt
- Die **Planwinkelabweichung PWA** hat keinen Einfluss auf die Analyse der Planelemente

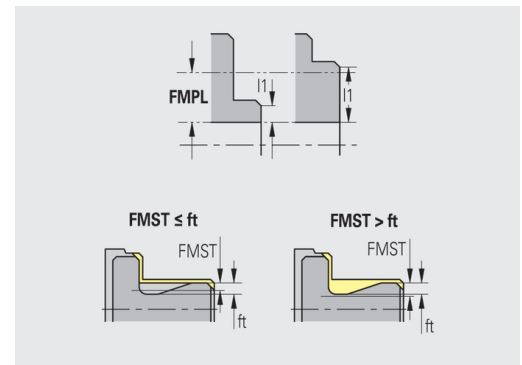




**Ein- und Konturstechen**

Ein- und Konturstechen – Werkzeugwahl

**Werkzeugwahl**

Parameter	Bedeutung
Stechbreitendivisor <b>SBD</b>	Sind bei der Bearbeitungsart Konturstechen nur Linearelemente, aber kein achsparalleles Element am Einstichgrund vorhanden, erfolgt die Werkzeugwahl anhand des <b>Stechbreitendivisors SBD</b> . <b>SB</b> <= <b>b</b> / <b>SBD</b> ( <b>SB</b> : Breite Stechwerkzeug; <b>b</b> : Breite Bearbeitungsbereich)

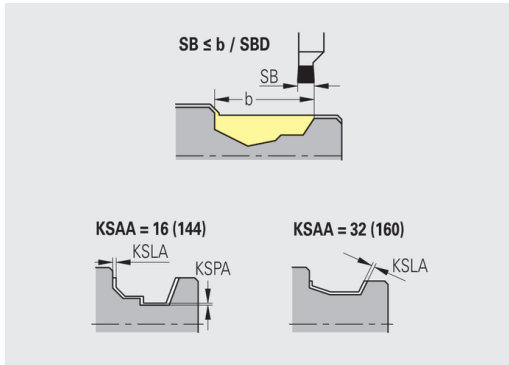

Ein- und Konturstechen – Aufmaße

**Aufmaße**

Parameter	Bedeutung
Aufmaßart <b>KSAA</b>	Der zu bearbeitende Stechbereich kann mit Aufmaßen versehen werden. Sind Aufmaße definiert, wird der Einstich vorgestochen und in einem zweiten Arbeitsgang geschlichtet. Eingaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16: unterschiedliches Längs-/Planaufmaß – keine Einzelaufmaße</li> <li>■ 32: äquidistantes Aufmaß – keine Einzelaufmaße</li> <li>■ 144: unterschiedliches Längs-/Planaufmaß – mit Einzelaufmaßen</li> <li>■ 160: äquidistantes Aufmaß – mit Einzelaufmaßen</li> </ul>
Äquidistant oder Längs <b>KSLA</b>	Äquidistantes Aufmaß oder Längsaufmaß
Kein oder Plan <b>KSPA</b>	Planaufmaß

**i**

- Die Aufmaße werden in der Bearbeitungsart Konturstechen bei Konturtälern berücksichtigt
- Genormte Einstiche (**Form D, S, A**) werden in einem Arbeitsgang fertig gestochen. Eine Aufteilung in Schruppen und Schlichten ist nur in **DIN PLUS** möglich

Ein- und Konturstechen – An- und Abfahren  
An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (**GO**).

### An- und Abfahren

#### Parameter

- Anfahren Außeneinstechen **ANESA**
  - Anfahren Inneneinstechen **ANESI**
  - Abfahren Außeneinstechen **ABESA**
  - Abfahren Inneneinstechen **ABESI**
- 
- Anfahren Außenkonturstechen **ANKSA**
  - Anfahren Innenkonturstechen **ANKSI**
  - Abfahren Außenkonturstechen **ABKSA**
  - Abfahren Innenkonturstechen **ABKSI**

Strategie zum Anfahren oder Abfahren:



- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

Ein- und Konturstechen – Bearbeitung

Auswertung: **DIN PLUS**

### Bearbeitung

Parameter	Bedeutung
Stechbreitenfaktor <b>SBF</b>	Mit <b>SBF</b> wird der maximale Versatz bei den Stechzyklen <b>G860</b> und <b>G866</b> ermittelt: <b>esb</b> = <b>SBF</b> * <b>SB</b> ( <b>esb</b> : effektive Stechbreite; <b>SB</b> : Breite Stechwerkzeug)

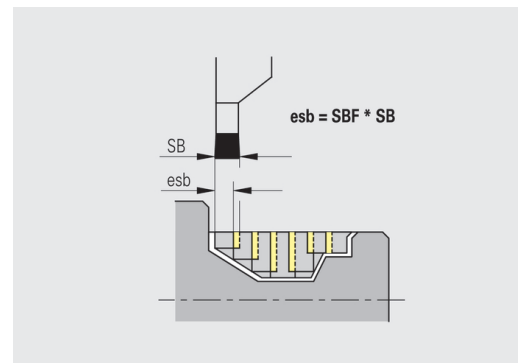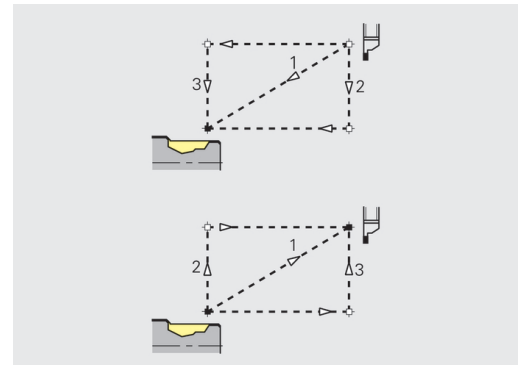

**Gewindedrehen**

Gewindedrehen – An- und Abfahren

An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (GO).

**An- und Abfahren**

**Parameter**

- Anfahren Außen – Gewinde **ANGA**
- Anfahren Innen – Gewinde **ANGI**
- Abfahren Außen – Gewinde **ABGA**
- Abfahren Innen – Gewinde **ABGI**

Strategie zum Anfahren oder Abfahren:



- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

Gewindedrehen – Bearbeitung

**Bearbeitung**

Parameter	Bedeutung
Gewindeanlauflänge <b>GAL</b>	Anlauf vor dem Gewindeanschnitt
Gewindeauslauflänge <b>GUL</b>	Auslauf (Überlauf) nach dem Gewindeschnitt

**i** **GAL** und **GUL** werden als Gewindeattribute **Anlauflänge B** und **Auslauflänge P** übernommen, wenn sie nicht als Attribute eingegeben wurden.

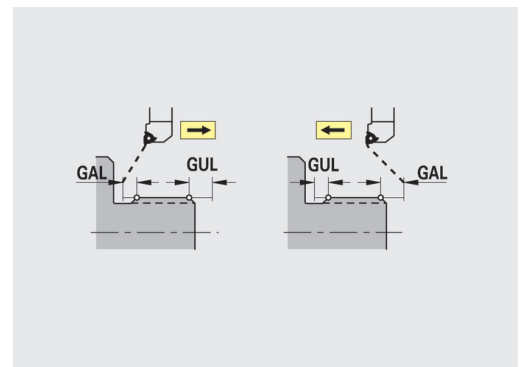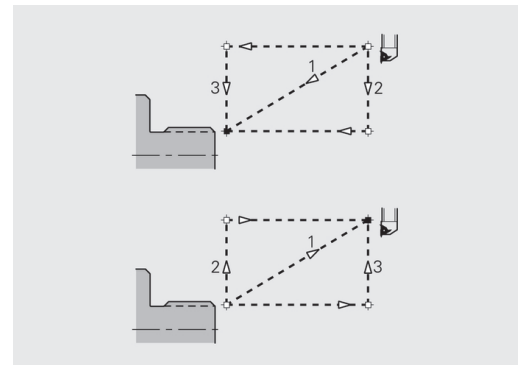


## Messen

Messen – Messverfahren

Die Messparameter werden den Passungselementen als Attribut zugeordnet.

### Messverfahren

Parameter	Bedeutung
Messschleifenzähler <b>MC</b>	Gibt an, in welchen Intervallen gemessen werden soll
Messabfahrlänge in Z <b>MLZ</b>	Z-Abstand für Abfahrbewegung
Messabfahrlänge in X <b>MLX</b>	X-Abstand für Abfahrbewegung
Messaufmaß <b>MA</b>	Aufmaß, das sich noch auf dem zu messenden Element befindet
Messschnittlänge <b>MSL</b>	

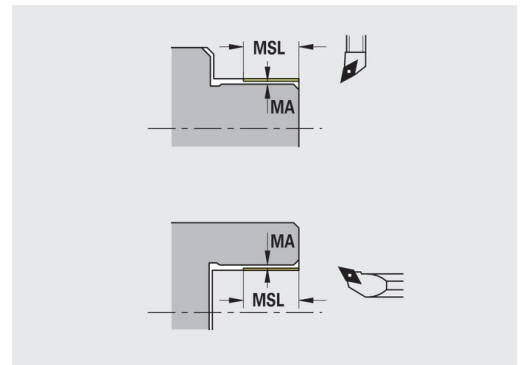

**Bohren**

Bohren – An- und Abfahren

An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (GO).

**An- und Abfahren**

**Parameter**

- Anfahren Stirnfläche **ANBS**
- Anfahren Mantelfläche **ANBM**
- Abfahren Stirnfläche **ABGA**
- Abfahren Mantelfläche **ABBM**



Strategie zum Anfahren oder Abfahren:

- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

Bohren – Sicherheitsabstände

**Sicherheitsabstände**

Parameter	Bedeutung
Innerer Sicherheitsabstand <b>SIBC</b>	Rückzugsabstand beim Tieflochbohren ( <b>B</b> bei <b>G74</b> )
Angetriebene Bohrwerkzeuge <b>SBC</b>	Sicherheitsabstand auf Stirn- und Mantelfläche für angetriebene Werkzeuge
Nicht angetriebene Bohrwerkzeuge <b>SBCF</b>	Sicherheitsabstand auf Stirn- und Mantelfläche für nicht angetriebene Werkzeuge
Angetriebene Gewindebohrer <b>SGC</b>	Sicherheitsabstand auf Stirn- und Mantelfläche für angetriebene Werkzeuge
Nicht angetriebene Gewindebohrer <b>SGCF</b>	Sicherheitsabstand auf Stirn- und Mantelfläche für nicht angetriebene Werkzeuge

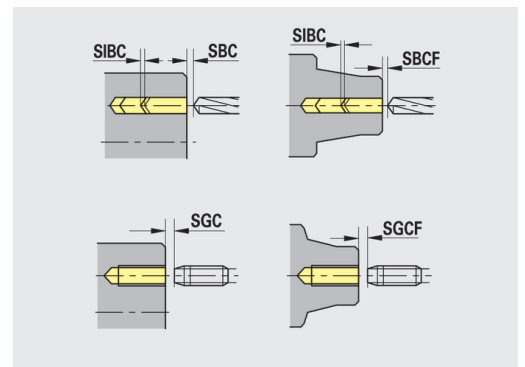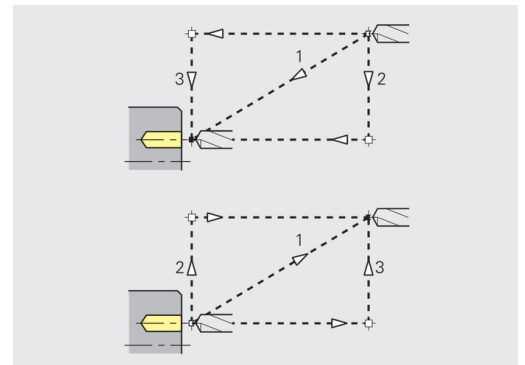


## Bohren – Bearbeitung

Die Parameter gelten für das Bohren mit dem Tieflochbohrzyklus (G74).

**Bearbeitung**

Parameter	Bedeutung
Bohrtiefenfaktor <b>BTFC</b>	1. Bohrtiefe: <b>bt1 = BTFC * db</b> ( <b>db</b> : Bohrerdurchmesser)
Bohrtiefenreduzierung <b>BTRC</b>	2. Bohrtiefe: <b>bt2 = bt1 – BTRC</b> Die weiteren Bohrstufen werden entsprechend reduziert
Durchmessertoleranz Bohrer <b>BDT</b>	Zur Auswahl von Bohrwerkzeugen (Zentrierer, Anbohrer, Kegelsenker, Stufenbohrer, Kegelreibahlen). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bohrdurchmesser: <b>DBmax = BDT + d</b> (<b>DBmax</b>: max. Bohrdurchmesser)</li> <li>■ Werkzeugwahl: <b>DBmax &gt; DB &gt; d</b></li> </ul>

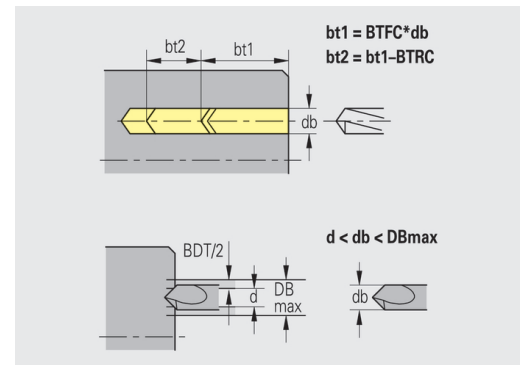

**Fräsen**

Fräsen – Aufmaße

**Aufmaße**

**Parameter**

Aufmaß in Fräsrichtung **MEA**

Aufmaß in Zustellrichtung **MZA**

Fräsen – An- und Abfahren

An- und Abfahrbewegungen erfolgen im Eilgang (**GO**).

**An- und Abfahren**

**Parameter**

- Anfahren Stirnfläche **ANMS**
- Anfahren Mantelfläche **ANMM**
- Abfahren Stirnfläche **ABMS**
- Abfahren Mantelfläche **ABMM**

Strategie zum Anfahren oder Abfahren:

- 1: X- und Z-Richtung gleichzeitig
- 2: erst X- dann Z-Richtung
- 3: erst Z- dann X-Richtung

Fräsen – Sicherheitsabstände

**Sicherheitsabstände**

**Parameter**



**Bedeutung**

Sicherheitsabstand in Zustellrichtung **SMZ**

Abstand zwischen Startposition und Oberkante Fräsobjekt

Sicherheitsabstand in Fräsrichtung **SME**

Abstand zwischen Fräskontur und Fräserflanke

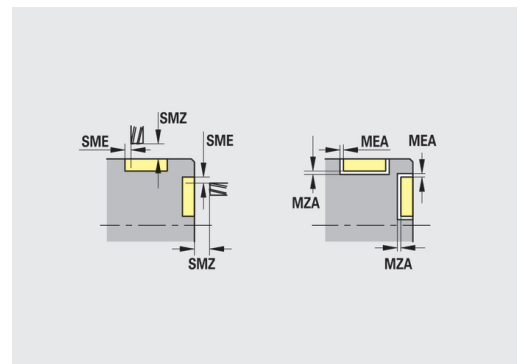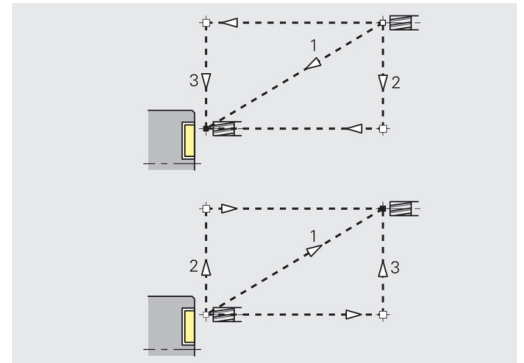

## 9.3 Unterbetriebsart Transfer

Die Unterbetriebsart **Transfer** wird zum Zwecke der Datensicherung und für den Datenaustausch über Netzwerke oder USB-Geräten eingesetzt. Wenn im Folgenden von **Dateien** gesprochen wird, sind Programme, Parameter oder Werkzeugdaten gemeint.

Folgende Dateitypen werden transferiert:

- Programme (Zyklusprogramme, smart.Turn-Programme, DIN-Haupt- und Unterprogramme, ICP-Konturbeschreibungen)
- Parameter
- Werkzeugdaten



Die Übertragung von Screenshots (Taste **PRT SC**) erfolgt im Bereich **Service**.

### Datensicherung

HEIDENHAIN empfiehlt, die auf der Steuerung erstellten Programme und Werkzeugdaten in regelmäßigen Abständen auf einem externen Gerät zu sichern.

Die Parameter sollten Sie ebenfalls sichern. Da sie nicht häufig geändert werden, ist die Sicherung nur bei Bedarf erforderlich.

### Datenaustausch mit TNCremo

HEIDENHAIN bietet als Ergänzung zur Steuerung das PC-Programm TNCremo an. Mit diesem Programm ist es möglich, von einem PC auf die Daten der Steuerung zuzugreifen.



## Externer Zugriff



Der Maschinenhersteller kann die externen Zugriffsmöglichkeiten konfigurieren. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Mit dem Softkey **Externer Zugriff** können Sie den Zugriff über die LSV2 Schnittstelle freigeben oder sperren.

Externen Zugriff erlauben:



- ▶ Betriebsart **Organisation** wählen



- ▶ Softkey **Externer Zugriff** auf **EIN** stellen
- > Die Steuerung lässt den Zugriff auf Daten über die LSV2 Schnittstelle zu

Externen Zugriff sperren:



- ▶ Betriebsart **Organisation** wählen



- ▶ Softkey **Externer Zugriff** auf **AUS** stellen
- > Die Steuerung sperrt den Zugriff über die LSV2 Schnittstelle

## Verbindungen

Verbindungen können über Netzwerk (Ethernet) oder mit einem USB-Datenträger hergestellt werden. Die Datenübertragung erfolgt über die **Ethernet**- oder die **USB**-Schnittstelle.

- Netzwerk (via Ethernet): Die Steuerung unterstützt **SMB**-Netzwerke (**S**erver **M**essage **B**lock, WINDOWS) und **NFS** - Netzwerke (**N**etwork **F**ile **S**ervice)
- USB-Datenträger werden direkt an die Steuerung angeschlossen. Die Steuerung verwendet nur die erste Partition auf einem USB-Datenträger

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr! Achtung, Datenverlust möglich!

Ungeschützte oder unzureichend konfigurierte Netzwerke ermöglichen unbefugten und unsicheren Zugriff auf die Steuerungsdaten. Dabei können NC-Programme und Maschineneinstellungen verändert oder gelöscht werden. Neben Datenverlust besteht dadurch erhöhte Kollisionsgefahr!



- ▶ Ausschließlich autorisierten Personen Zugriff auf die Steuerung über das Netzwerk ermöglichen
- ▶ Ggf. den externen Zugriff in der Betriebsart **Organisation** deaktivieren
- ▶ Alternativ Daten bei Bedarf mit einem Schreibschutz versehen

HEIDENHAIN empfiehlt zusätzlich eine regelmäßige Datensicherung vorzunehmen.



Sie können auf einem angebotenen USB-Datenträger oder Netzlaufwerk auch neue Ordner anlegen. Drücken Sie hierzu den Softkey **Transfer-Ordner anlegen** und geben einen Ordernamen ein.

Die Steuerung zeigt alle aktiven Verbindungen in einem Auswahlfenster. Falls ein Ordner weitere Unterordner enthält, können Sie diese auch öffnen und anwählen.

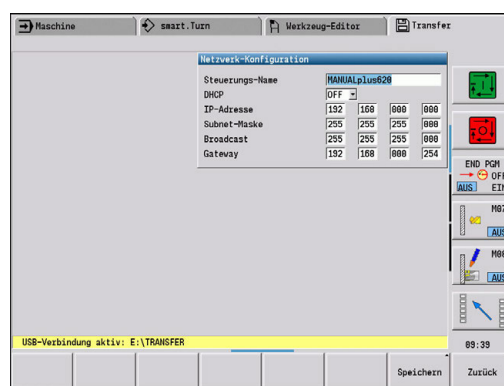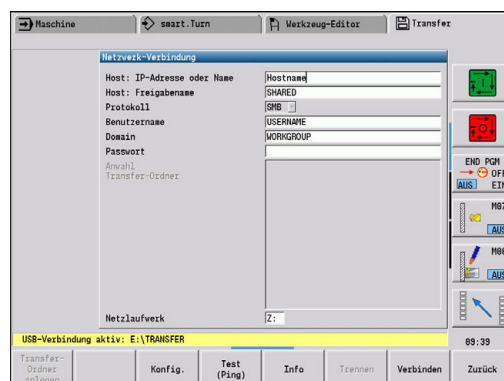


Netzwerkconfiguration aufrufen:



- ▶ Betriebsart **Organisation** wählen



 - ▶ Schlüsselzahl **net123** eingeben
- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)



- ▶ Softkey **Verbindungen** drücken



- ▶ Softkey **Netzwerk** drücken
- ▶ Die Steuerung öffnet den Dialog **Netzwerk-Verbindung**. In diesem Dialog werden die Einstellungen für das Verbindungsziel vorgenommen



- ▶ Softkey **Konfig.** drücken (nur mit Anmeldung)
- ▶ Der Dialog der Netzwerkconfiguration wird geöffnet

## Ethernet-Schnittstelle (bei Software 548328- xx)

Einstellungen Netzwerkconfiguration:

- **Steuerungs-Name:** Computername der Steuerung
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**
  - ON: Die Netzwerkeinstellungen werden automatisch von einem DHCP-Server geholt
  - OFF: Die weiteren Netzwerkeinstellungen müssen manuell durchgeführt werden:
    - (statische) IP-Adresse
    - Subnet-Maske
    - Broadcast
    - Gateway


Einstellungen Netzwerkverbindung (SMB):

- **Protokoll:** SMB - Windows Netzwerk
- **Host: IP-Adresse oder Name:** Computername oder IP-Adresse des Zielcomputers
- **Host: Freigabename:** Name der Freigabe auf dem Zielcomputer (Sharename)
- **Benutzername** für die Anmeldung auf dem Zielcomputer
- **Arbeitsgruppe / Domain:** Name der Arbeitsgruppe oder Domäne
- **Passwort** für die Anmeldung auf dem Zielcomputer








Einstellungen Netzwerkverbindung (NFS):

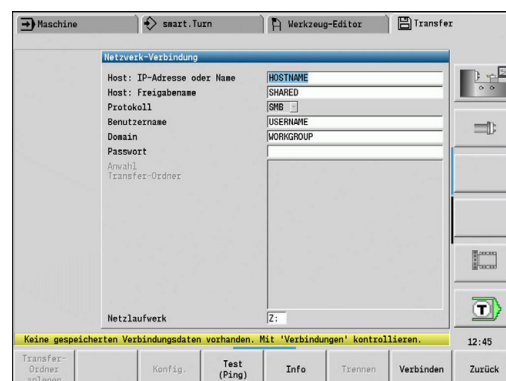- **Protokoll:** NFS
- **Host-IP-Adresse:** IP-Adresse des Zielcomputers
- **Host: Freigabename:** Name der Freigabe auf dem Zielcomputer (Sharename)
- **rsize**
- **wsize**
- **time0**
- **soft**

 **Anwahl Projektordner:** Die Steuerung liest, und schreibt alle Daten in einen fest eingestellten Projektordner. Jeder Projektordner enthält ein Spiegelbild der Ordnerstruktur der Steuerung. Wählen Sie einen Projektordner aus, mit dem die Verbindung hergestellt wird. Ist auf dem Zielpfad noch kein Projektordner vorhanden, wird beim Verbinden einer angelegt.



### Softkeys Netzwerkkonfiguration

 Softkey	Bedeutung
	Legt bei bestehender Verbindung auf dem Zielpfad einen Ordner mit dem gewünschten Namen an
	Öffnet den Dialog <b>Netzwerk-Konfiguration</b>
	Öffnet den Dialog <b>Netzwerk-Verbindung</b> prüfen und startet einen <b>PING</b> auf das eingestellte Ziel
	Listet alle Netzwerkinformationen in einem Fenster auf
	Trennt eine bestehende Netzwerkverbindung. Ist ein USB-Datenträger aktiv, wird auf diese Verbindung umgeschaltet
	Stellt die Verbindung her, wechselt auf den zuletzt angewählten Projektordner
	Kehrt in das Softkey-Menü mit den Transferfunktionen zurück

## Ethernet-Schnittstelle (bei Software 548431-05)

### Einführung


Die Steuerung ist standardmäßig mit einer Ethernet-Karte ausgerüstet, um die Steuerung als Client in Ihr Netzwerk einzubinden.

Die Steuerung überträgt Daten über die Ethernet-Karte mit:

- dem **SMB-Protokoll (S**erver **M**essage **B**lock) für Windows-Betriebssysteme, oder
- der **TCP/IP-Protokoll-Familie (T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol/**I**nternet **P**rotocol) und mit Hilfe des **NFS (N**etwork **F**ile **S**ystem). Die Steuerung unterstützt auch das **NFS V3-Protokoll**, mit dem sich höhere Datenübertragungsraten erzielen lassen

### Anschlussmöglichkeiten

Sie können die Ethernet-Karte der Steuerung über den **RJ45-** Anschluss in Ihr Netzwerk einbinden oder direkt mit einem PC verbinden. Der Anschluss ist galvanisch von der Steuerungselektronik getrennt.

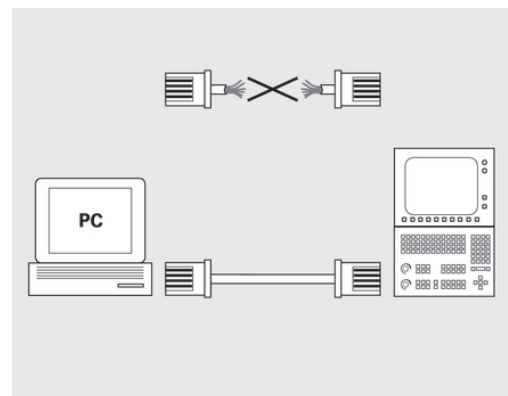

Die maximale Kabellänge zwischen der Steuerung und einem Knotenpunkt ist abhängig von der Güteklasse des Kabels, von der Ummantelung und von der Art des Netzwerks.


Wenn Sie die Steuerung direkt mit einem PC verbinden, müssen Sie ein gekreuztes Kabel verwenden.

Lassen Sie die Steuerung von einem Netzwerkspezialisten konfigurieren.

Beachten Sie, dass die Steuerung einen automatischen Restart durchführt, wenn Sie die IP-Adresse der Steuerung ändern.


### Steuerung konfigurieren

 Allgemeine Netzwerkeinstellungen aufrufen:



- ▶ Drücken Sie den Softkey **DEFINE NET** zur Eingabe der allgemeinen Netzwerkeinstellungen
- > Reiter **Computernamen** ist aktiv

Einstellung	Bedeutung
<b>Primäre Schnittstelle</b>	Name der Ethernet-Schnittstelle, die in Ihr Firmennetzwerk eingebunden werden soll. Nur aktiv, wenn eine optionale zweite Ethernetschnittstelle in der Steuerungshardware zur Verfügung steht
<b>Rechnername</b>	Name, mit dem die Steuerung in Ihrem Firmennetzwerk sichtbar sein soll

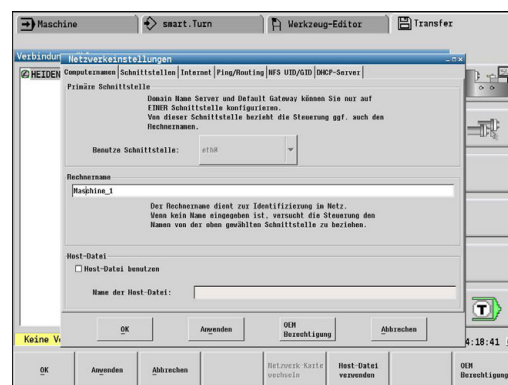





Einstellung	Bedeutung
Host-Datei	<b>Nur für Sonderanwendungen erforderlich!</b> Name einer Datei, in der Zuordnungen zwischen IP-Adressen und Rechnernamen definiert sind

▶ Wählen Sie den Reiter **Schnittstellen** zur Eingabe der Schnittstelleneinstellungen



Einstellung	Bedeutung
Schnittstellenliste	Liste der aktiven Ethernet-Schnittstellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eine der aufgelisteten Schnittstellen selektieren (per Maus oder per Pfeiltasten)</li> <li>■ Schaltfläche <b>Aktivieren</b>: Gewählte Schnittstelle aktivieren (X in Spalte Aktiv)</li> <li>■ Schaltfläche <b>Deaktivieren</b>: Gewählte Schnittstelle deaktivieren (- in Spalte Aktiv)</li> <li>■ Schaltfläche <b>Konfigurieren</b>: Konfigurationsmenü öffnen</li> </ul>

IP-Forwarding erlauben	<b>Diese Funktion muss standardmäßig deaktiviert sein!</b> Funktion nur aktivieren, wenn zu Diagnosezwecken von extern über die Steuerung auf die optional vorhandene zweite Steuerung Ethernet-Schnittstelle zugegriffen werden soll. Nur in Verbindung mit dem Kundendienst aktivieren
------------------------	---

▶ Wählen Sie die Schaltfläche **KONFIGURIEREN** zum Öffnen des Konfigurationsmenüs

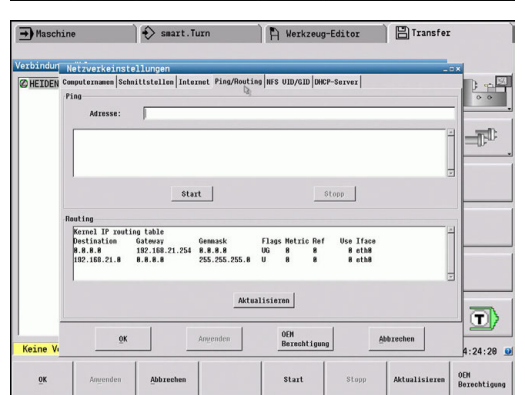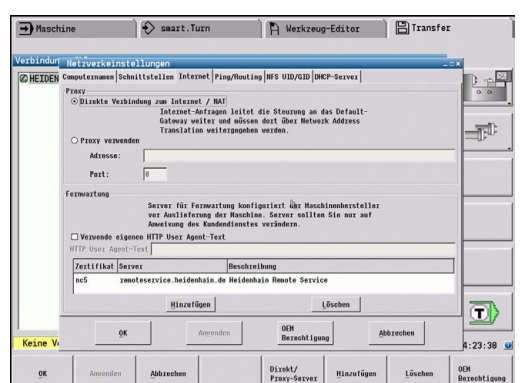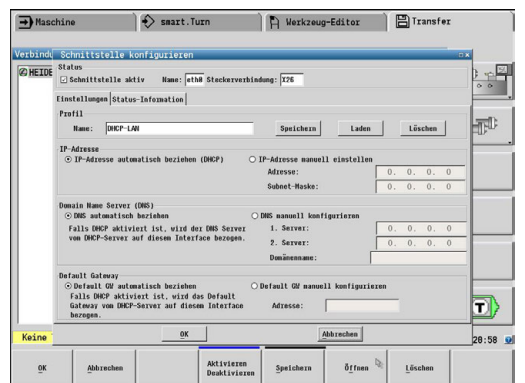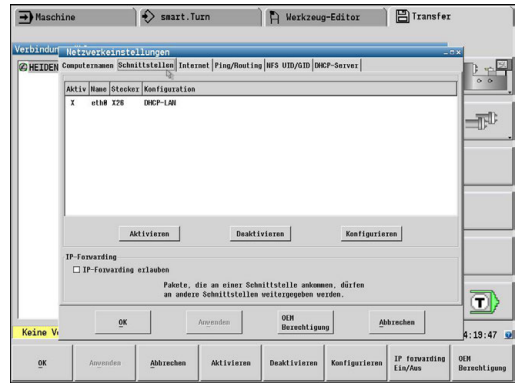

Einstellung	Bedeutung
<b>Status</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Schnittstelle aktiv:</b> Verbindungsstatus der gewählten Ethernet-Schnittstelle</li> <li>■ <b>Name:</b> Name der Schnittstelle, die Sie gerade konfigurieren</li> <li>■ <b>Steckerverbindung:</b> Nummer der Steckerverbindung dieser Schnittstelle an der Logikeinheit der Steuerung</li> </ul>
<b>Profil</b>	<p>Hier können Sie ein Profil erstellen oder auswählen, in dem alle in diesem Fenster sichtbaren Einstellungen hinterlegt sind.</p> <p>HEIDENHAIN stellt zwei Standardprofile zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>DHCP-LAN:</b> Einstellungen für die Standard Ethernet-Schnittstelle, die in einem Standardfirmennetz funktionieren sollten</li> <li>■ <b>MachineNet:</b> Einstellungen für die zweite, optionale Ethernet-Schnittstelle, zur Konfiguration des Maschinennetzwerks</li> </ul> <p>Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie die Profile speichern, laden und löschen</p>
<b>IP-Adresse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Option <b>IP-Adresse automatisch beziehen:</b> Die Steuerung soll die IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen</li> <li>■ Option <b>IP-Adresse manuell einstellen:</b> IP-Adresse und Subnet-Mask manuell definieren. Eingabe: Jeweils vier durch Punkt getrennte Zahlenwerte, z. B. <b>160.1.180.20</b> und <b>255.255.0.0</b></li> </ul>

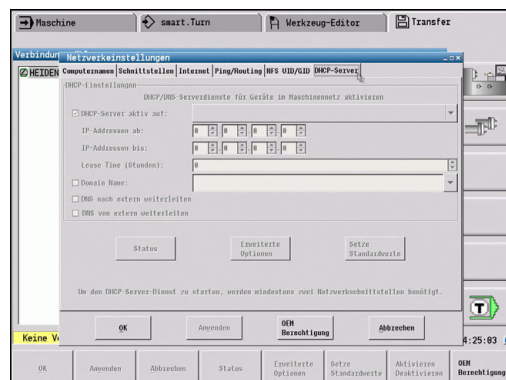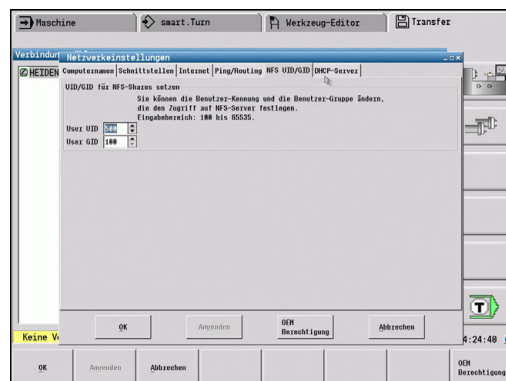



Einstellung	Bedeutung
Domain Name Server (DNS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Option <b>DNS automatisch beziehen</b>: Die Steuerung soll die IP-Adresse des Domain Name Servers automatisch beziehen</li> <li>■ Option <b>DNS manuell konfigurieren</b>: IP-Adressen der Server und Domänenname manuell eingeben</li> </ul>
Default Gateway	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Option <b>Default GW automatisch beziehen</b>: Die Steuerung soll den Default-Gateway automatisch beziehen</li> <li>■ Option <b>Default GW manuell konfigurieren</b>: IP-Adressen des Default-Gateways manuell eingeben</li> </ul>

- ▶ Änderungen mit Schaltfläche **OK** übernehmen
- ▶ Alternativ mit Schaltfläche **Abbrechen** verwerfen
- ▶ Wählen Sie den Reiter **Internet**

Einstellung	Bedeutung
Proxy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Direkte Verbindung zum Internet / NAT</b>: Internet-Anfragen leitet die Steuerung an das Default-Gateway weiter und müssen dort über Network Address Translation weitergegeben werden (z. B. bei direktem Anschluss an ein Modem)</li> <li>■ <b>Proxy verwenden</b>: Adresse und Port des Internet-Routers im Netzwerk definieren, beim Netzwerkadministrator erfragen</li> </ul>

**Fernwartung**

Der Maschinenhersteller konfiguriert hier den Server für die Fernwartung.

**Änderungen nur in Absprache mit Ihrem Maschinenhersteller durchführen!**

- ▶ Wählen Sie den Reiter **Ping/Routing** zur Eingabe der Ping- und RoutingEinstellungen

Einstellung	Bedeutung
<b>Ping</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Im Eingabefeld <b>Adresse</b>: die IP-Nummer eingeben, zu der Sie eine Netzwerkverbindung prüfen wollen</li> <li>▶ Eingabe: Vier durch Punkt getrennte Zahlenwerte, z.B. <b>160.1.180.20</b></li> <li>▶ Alternativ können Sie auch den Rechnernamen eingeben, zu dem Sie die Verbindung prüfen wollen</li> <li>■ Schaltfläche <b>START</b>: Prüfung starten, die Steuerung blendet Statusinformationen im Pingfeld ein</li> <li>■ Schaltfläche <b>STOPP</b>: Prüfung beenden</li> </ul>

<b>Routing</b>	<p><b>Für Netzwerkspezialisten!</b></p> <p>Statusinformationen des Betriebssystems zum aktuellen Routing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schaltfläche <b>Aktualisieren</b>: Routing aktualisieren</li> </ul> <p>▶ Wählen Sie den Reiter <b>NFS UID/GID</b> zur Eingabe von Benutzer- und Gruppenkennungen</p>
----------------	--

Einstellung	Bedeutung
<b>UID/GID für NFS-Shares setzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>User ID</b>: Definition, mit welcher User-Identifikation der Endanwender im Netzwerk auf Dateien zugreift. Wert beim Netzwerkspezialisten erfragen</li> <li>■ <b>Group ID</b>: Definition, mit welcher Gruppenidentifikation Sie im Netzwerk auf Dateien zugreifen. Wert beim Netzwerkspezialisten erfragen</li> </ul>

- ▶ Wählen Sie den Reiter **DHCP-Server** zur Konfiguration der DHCP-Server-Einstellungen des Maschinennetzes



Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch!  
Die Konfiguration des DHCP-Servers ist passwortgeschützt. Alle relevanten Informationen erhalten Sie bei Ihrem Maschinenhersteller.

Einstellung	Bedeutung
DHCP Server aktiv auf	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="518 347 908 705">■ <b>IP Adressen ab:</b> Definition, ab welcher IP-Adresse die Steuerung den Pool der dynamischen IP-Adressen ableiten soll. Die ausgegrauten Werte übernimmt die Steuerung aus der statischen IP-Adresse der definierten Ethernet-Schnittstelle, diese sind nicht veränderbar</li><li data-bbox="518 705 908 884">■ <b>IP Adressen bis:</b> Definition, bis zu welcher IP-Adresse die Steuerung den Pool der dynamischen IP-Adressen ableiten soll</li><li data-bbox="518 884 908 1176">■ <b>Lease Time (Stunden):</b> Zeit, innerhalb der die dynamische IP-Adresse für einen Client reserviert bleiben soll. Meldet sich ein Client innerhalb dieser Zeit an, dann weist die Steuerung wieder dieselbe dynamische IP-Adresse zu</li><li data-bbox="518 1176 908 1467">■ <b>Domain Name:</b> Hier können Sie bei Bedarf einen Namen für das Maschinennetz definieren. Ist erforderlich, wenn z. B. gleiche Namen im Maschinennetz und dem externen Netz vergeben sind</li><li data-bbox="518 1467 908 1794">■ <b>DNS nach extern weiterleiten:</b> Wenn <b>IP Forwarding</b> aktiv ist (Reiter <b>Schnittstellen</b>) können Sie bei aktiver Option festlegen, dass die Namensauflösung für Geräte am Maschinennetz auch vom externen Netz verwendet werden kann</li></ul>



Einstellung	Bedeutung
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="528 353 912 824">■ <b>DNS von extern weiterleiten:</b> Wenn <b>IP Forwarding</b> aktiv ist (Reiter <b>Schnittstellen</b>) können Sie bei aktiver Option festlegen, dass die Steuerung DNS-Anfragen von Geräten innerhalb des Maschinennetzes auch an den Namensserver des externen Netzes weiterleiten soll, sofern der DNS-Server der MC die Anfrage nicht beantworten kann</li> <li data-bbox="528 842 912 1122">■ Schaltfläche <b>Status:</b> Übersicht der Geräte aufrufen, die im Maschinennetz mit dynamischer IP-Adresse versorgt sind. Zusätzlich können Sie Einstellungen für diese Geräte vornehmen</li> <li data-bbox="528 1140 912 1290">■ Schaltfläche <b>Erweiterte Optionen:</b> Erweiterte Einstellmöglichkeiten für den DNS-/DHCP-Server</li> <li data-bbox="528 1308 912 1397">■ Schaltfläche <b>Setze Standardwerte:</b> Werkseinstellungen setzen</li> </ul>

## Gerätespezifische Netzwerkeinstellungen

Gerätespezifische Netzwerkeinstellungen aufrufen:

- Netzwerk
- ▶ Drücken Sie den Softkey **Netzwerk** zur Eingabe der gerätespezifischen Netzwerkeinstellungen
  - ▶ Sie können beliebig viele Netzwerkeinstellungen festlegen, jedoch nur max. 7 gleichzeitig verwalten

Einstellung	Bedeutung
<b>Netzwerklaufwerk</b>	<p>Liste aller verbundenen Netzwerklaufwerke.</p> <p>In den Spalten zeigt die Steuerung den jeweiligen Status der Netzwerkverbindungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mount:</b> Netzwerklaufwerk verbunden oder nicht verbunden</li> <li>■ <b>Auto:</b> Netzwerklaufwerk soll automatisch oder manuell verbunden werden</li> <li>■ <b>Typ:</b> Art der Netzwerkverbindung. Möglich sind cifs und nfs</li> <li>■ <b>Laufwerk:</b> Bezeichnung des Laufwerks auf der Steuerung</li> <li>■ <b>ID:</b> Interne ID, die kennzeichnet, wenn Sie mehrere Verbindungen über einen Mount-Point definiert haben</li> <li>■ <b>Server:</b> Name des Servers</li> <li>■ <b>Freigabename:</b> Name des Verzeichnisses auf dem Server, auf das die Steuerung zugreifen soll</li> <li>■ <b>Benutzer:</b> Name des Benutzers am Netzwerk</li> <li>■ <b>Passwort:</b> Netzwerklaufwerk Passwort geschützt oder nicht</li> </ul>

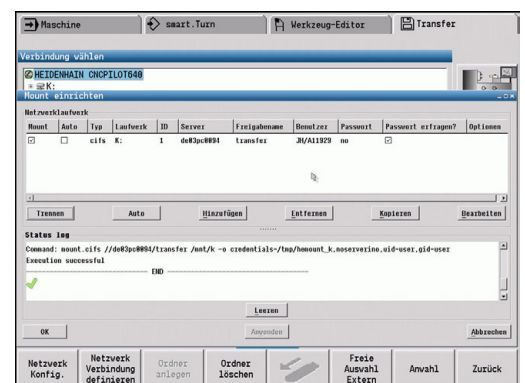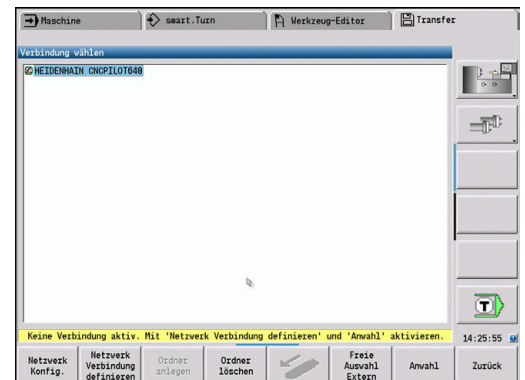


Einstellung	Bedeutung
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="528 349 895 443">■ <b>Passwort erfragen?:</b> Passwort beim Verbinden erfragen oder nicht erfragen</li><li data-bbox="528 454 815 548">■ <b>Optionen:</b> Anzeige von zusätzlichen Verbindungsoptionen</li></ul> <p data-bbox="525 560 887 622">Über die Schaltflächen verwalten Sie die Netzlaufwerke.</p> <p data-bbox="525 633 887 884">Um Netzwerklaufwerke hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>: Die Steuerung startet dann den Verbindungsassistenten, in dem Sie alle erforderlichen Angaben dialoggeführt eingeben können</p>

## USB-Verbindung






USB-Verbindung herstellen:

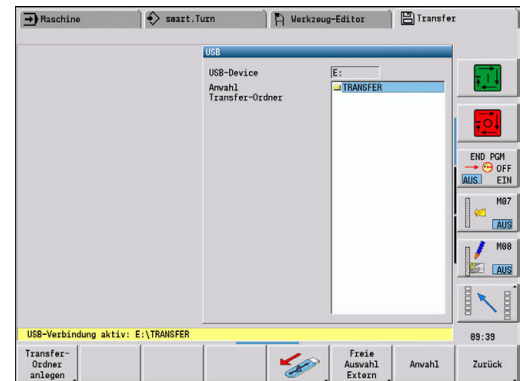-  ▶ Betriebsart **Organisation** anwählen
-  ▶ USB-Datenträger an die USB-Schnittstelle, der Steuerung anschließen
-  ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)
-  ▶ Softkey **Verbindungen** drücken
-  ▶ Softkey **USB** drücken
  - ▶ Die Steuerung öffnet den Dialog **USB**. In diesem Dialog werden die Einstellungen für das Verbindungsziel vorgenommen
-  ▶ Mit den Softkeys kann ein USB-Datenträger getrennt oder neu verbunden werden



**i** Prinzipiell sollten die meisten USB-Geräte an die Steuerung anschließbar sein. Unter Umständen, z. B. bei großen Kabellängen zwischen Bedienfeld und Hauptrechner, kann es vorkommen, dass ein USB-Gerät nicht korrekt von der Steuerung erkannt wird. In solchen Fällen ein anderes USB-Gerät verwenden.

### Softkeys USB-Verbindung

   Softkey	Bedeutung
	Legt einen Ordner mit dem gewünschten Namen auf dem USB-Datenträger an
	Trennt die Verbindung zum USB-Datenträger und bereitet das Gerät zum Entfernen vor
	Ermöglicht Zugriff auf Dateien, die nicht korrekt in einem Projektordner abgelegt sind
	Wählt den zuvor mit den Cursor-Tasten ausgewählten Projektordner an
	Keht zurück in das Softkey-Menü mit den Transferfunktionen

## Möglichkeiten der Datenübertragung

Die Steuerung verwaltet DIN-Programme, DIN-Unterprogramme, Zyklenprogramme und **ICP-Konturen** in unterschiedlichen Verzeichnissen. Bei der Wahl der **Programmgruppe** wird automatisch auf das entsprechende Verzeichnis umgeschaltet.

Parameter und Werkzeugdaten werden unter dem in Backup-Name eingetragenen Dateinamen in einer ZIP-Datei im Ordner **para** oder **tool** auf der Steuerung abgelegt. Diese Backup-Datei kann dann in einen Projektordner auf der Gegenstelle gesendet werden.



- Sind Programmdateien in einer anderen Betriebsart geöffnet, werden diese nicht überschrieben
- Das Einlesen von Werkzeugdaten und Parametern ist nur möglich, wenn in der Unterbetriebsart **Programmablauf** kein Programm gestartet ist

Folgende Transferfunktionen stehen zur Verfügung:

- **Programme**: Dateien senden und empfangen
- **Parameter-Backup** erstellen, senden und empfangen
- **Parameter-Restore**: Parameter Backup wieder einlesen
- **Werkzeuge-Backup** erstellen, senden und empfangen
- **Werkzeuge-Restore**: Werkzeuge-Backup wieder einlesen
- **Service-Daten** erstellen und senden
- **Daten Backup** erstellen: alle Daten in einen Projektordner sichern
- **Freie Auswahl Extern**: wählt Programm-Dateien frei von einem USB-Datenträger
- **Zusatzfunktionen**: Importieren von Zyklen- und DIN-Programmen der MANUALplus 4110, Importieren von Werkzeugdaten der CNC PILOT 4290



**Ordnerstruktur - Dateiablage**

<b>Ordner</b>	<b>Dateitypen</b>
\dxf	Zeichnungen im DXF-Format
\gtb	Bearbeitungsfolgen ( <b>TURN PLUS</b> )
\gti	ICP-Konturbeschreibungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>*.gmi</b> (Drehkontur)</li> <li>■ <b>*.gmr</b> (Rohteilkontur)</li> <li>■ <b>*.gms</b> (Stirnfläche C-Achse)</li> <li>■ <b>*.gmm</b> (Mantelfläche C-Achse)</li> </ul>
\gtz	Zyklusprogramme (Unterbetriebsart <b>Einlernen</b> ) <b>*.gmz</b>
\ncps	DIN-Programme (Betriebsart <b>smart.Turn</b> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>*.nc</b> (Hauptprogramme)</li> <li>■ <b>*.ncs</b> (Unterprogramme)</li> </ul>
\para	Parameter-Backup-Dateien PA_*.zip (Parameter)
\table	Parameter-Backup-Dateien TA*.zip (Tabellen)
\tool	Werkzeug-Backup-Dateien TO*.zip (Werkzeug- und Technologiedaten)
\pictures	Bilddateien für Unterprogramme <b>*.bmp, *.png oder *.jpg</b>
\data	Service-Dateien Service*.zip

**Transferordner**

Der Datentransfer von der Steuerung auf einen externen Datenträger ist nur in zuvor angelegte Transferordner möglich. In jedem Transferordner werden die Dateien in der gleichen Ordnerstruktur abgelegt wie auf der Steuerung.

Transferordner können nur direkt im angewählten Netzwerkpfad oder dem Root-Verzeichnis des USB-Datenträgers verwendet werden.

## Programme (Dateien) übertragen

### Wahl der Programmgruppe



Die Übertragung von Screenshots (Taste **PRT SC**) erfolgt im Bereich **Service**.

Programmgruppe wählen:



- ▶ Betriebsart **Organisation** anwählen

TRANSFER

- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)

Verbindungen

- ▶ Softkey **Verbindungen** drücken

USB

- ▶ Softkey **USB** drücken

Netzwerk

- ▶ Alternativ Softkey **Netzwerk** drücken

Anwahl

- ▶ Den Projektordner auswählen und dann den Softkey **Anwahl** (USB) drücken

Verbinden

- ▶ Alternativ Softkey **Verbinden** (Netzwerk) drücken

Zurück

- ▶ Softkey **Zurück** drücken, zur Datenauswahl

Programme

- ▶ Auf Programmtransfer schalten

Programm-Auswahl


- ▶ Auswahl der Programmtypen öffnen

DIN-Programme

- ▶ Softkey DIN-Programme (oder andere Programmtypen) drücken, um den Transfer zu aktivieren



Beim Transfer von Automatik-Jobs überträgt die Steuerung automatisch die selektierten Jobs mit allen Hauptprogrammen und den darin enthaltenen Unterprogrammen.

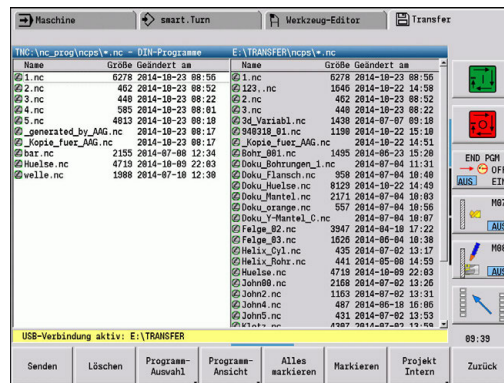

### Softkeys Programmgruppenauswahl

Softkey	Bedeutung
DIN-Programme	*. <b>nc</b> : DIN- und smart.Turn-Hauptprogramme. Die Unterbetriebsart <b>Transfer</b> durchsucht die Programme nach Unterprogrammen und bietet an, diese mit zu übertragen.
DIN-Unterprog.	*. <b>ncs</b> : DIN- und smart.Turn-Unterprogramme. Hilfebilder werden mit übertragen.
Zyklusprogramme	*. <b>gmz</b> : Zyklenprogramme. Die Unterbetriebsart <b>Transfer</b> durchsucht die Programme nach Unterprogrammen und <b>ICP-Konturen</b> und bietet an, diese mit zu übertragen.
ICP-Konturen	<b>ICP-Konturen</b> für Zyklenprogramme: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ *.<b>gmi</b> (Drehkontur)</li> <li>■ *.<b>gmr</b> (Rohteilkontur)</li> <li>■ *.<b>gms</b> (Stirnfläche C-Achse)</li> <li>■ *.<b>gmm</b> (Mantelfläche C-Achse)</li> </ul>
Nächster Dateityp	Umschalten zwischen den möglichen Dateitypen. Hier können Sie auch Automatik-Jobs wählen.
Freie Auswahl Extern	Ermöglicht die Auswahl von Programmdateien vom USB-Datenträger, ohne Verwendung eines Projektordners.
Dateimaske	Maskierung der Dateinamen innerhalb der ausgewählten Programmgruppe.

## Wahl des Programms

Die Steuerung zeigt im linken Fenster die Dateiliste der Steuerung. Im rechten Fenster werden bei bestehender Verbindung die Dateien der Gegenstelle angezeigt. Mit den Cursor-Tasten wechseln Sie zwischen dem linken und rechten Fenster.

Bei der Auswahl der Programme stellen Sie den Cursor auf das gewünschte Programm und drücken den Softkey **Markieren**, oder Sie kennzeichnen alle Programme mit dem Softkey **Alles markieren**.

Markierte Programme werden farbig gekennzeichnet. Markierungen löschen Sie durch erneutes Markieren.

Die Steuerung zeigt die Dateigröße und den Zeitpunkt der letzten Änderung des Programms in der Liste an, wenn die Dateinamenlänge dies erlaubt.

Bei DIN-Programmen/-Unterprogrammen können Sie zusätzlich mit dem Softkey **ProgrammAnsicht** das NC-Programm sichten.

Die Übertragung der Dateien wird mit dem Softkey **Senden** oder **Empfangen** gestartet.

Während der Übertragung zeigt die Steuerung folgende Informationen in einem Transferfenster an:

- Name des Programms, das gerade transferiert wird
- Ist eine Datei auf dem Ziel bereits vorhanden, fragt die Steuerung, ob die Datei überschrieben werden soll. Sie können auch das Überschreiben für alle folgenden Dateien aktivieren

Hat die Steuerung bei der Übertragung festgestellt, dass zu den übertragenen Daten verbundene Dateien vorliegen (Unterprogramme, **ICP-Konturen**), öffnet sich ein Dialog mit der Möglichkeit die verbundenen Dateien aufzulisten und zu übertragen.

## Softkeys Programmauswahl

Softkey	Bedeutung
Alles markieren	Markiert alle Dateien im aktuellen Fenster
Markieren	Markiert oder demarkiert die Datei an der Cursor-Position und schaltet den Cursor eine Position nach unten
Programm-Ansicht	Öffnet ein DIN- Haupt- oder Unterprogramm zum Lesen

## Projektdateien übertragen



Wenn Sie Dateien aus einem Projekt übertragen möchten, können Sie mit dem Softkey **Projekt** die Projektverwaltung der Steuerung öffnen und das entsprechende Projekt wählen.

**Weitere Informationen:** "Projektverwaltung", Seite 168



Mit dem Softkey **Projekt Intern** können Sie Ihre Projekte verwalten und komplette Projektordner übertragen.

**Weitere Informationen:** "Projektverwaltung", Seite 168

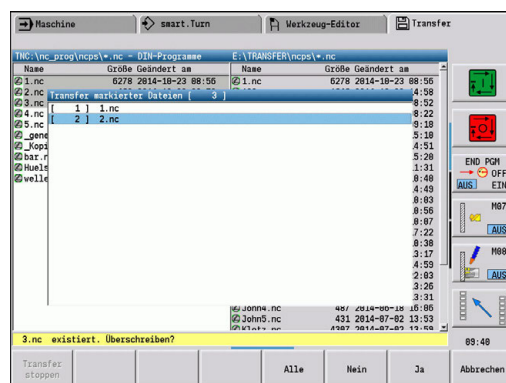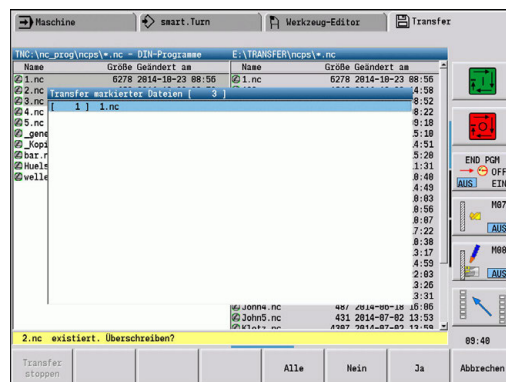


## Parameter übertragen

### Parameter übertragen

Die Sicherung und Wiederherstellung von Parametern beinhaltet folgende Schritte:

- **Parameter-Backup erstellen:** Die Parameter werden in ZIP-Dateien zusammengefasst und auf der Steuerung abgelegt
- **Parameter-Backup-Dateien senden oder empfangen**
- **Parameter-Restore:** Gesichertes Backup in die aktiven Daten der Steuerung zurücklesen (nur mit Anmeldung).

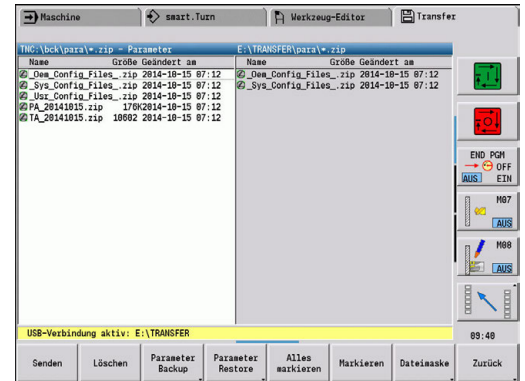


### Anwahl Parameter

Ein Parameter-Backup kann auch ohne bestehende Verbindung zum externen Datenträger erstellt werden.


Parameter-Backup erstellen:



 - ▶ Betriebsart **Organisation** auswählen



 - ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)



- ▶ Parametertransfer öffnen

### Softkeys Parametertransfer

Softkey	Bedeutung
	Senden aller markierten Dateien von der Steuerung zur Gegenstelle
	Empfangen aller auf der Gegenstelle markierten Dateien
	Löschen aller markierten Dateien nach Rückfrage (nur mit Anmeldung)
	Erzeugen eines Parameter-Backup- Datensatzes als ZIP-Datei
	Daten aus dem angewählten Backup-Datensatz in das aktive Steuerungssystem zurück lesen (nur mit Anmeldung)
	Markiert alle Dateien im aktuellen Fenster
	Markiert oder demarkiert die Datei an der Cursor-Position und schaltet den Cursor eine Position nach unten
	Öffnet die Dateimaske

### Parameter-Backup-Daten

Ein Parameter-Backup enthält alle Parameter und Tabellen der Steuerung, außer Werkzeug- und Technologiedaten.

Pfad und Dateinamen der Backup-Dateien:

- Konfigdaten: \para\PA\_\*.zip
- Tabellen: \table\TA\_\*.zip


Im Transferfenster wird nur der Ordner **para** angezeigt, die entsprechende Datei in **table** wird mit erzeugt und transferiert.

Die Übertragung der Dateien wird mit dem Softkey **Senden** oder **Empfangen** gestartet.

## Werkzeugdaten übertragen

Die Sicherung und Wiederherstellen von Werkzeugdaten beinhaltet folgende Schritte:

- **Werkzeuge-Backup erstellen:** Die Parameter werden in ZIP-Dateien zusammengefasst und auf der Steuerung abgelegt
- **Werkzeug-Backup-Dateien senden oder empfangen**
- **Werkzeuge-Restore:** Gesichertes Backup in die aktiven Daten der Steuerung zurücklesen (nur mit Anmeldung)

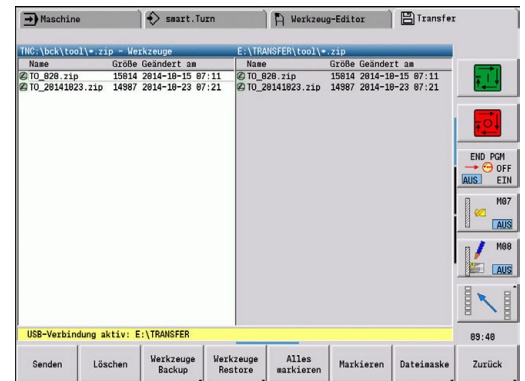

## Anwahl Werkzeuge

Ein Werkzeuge-Backup kann auch ohne bestehende Verbindung zum externen Datenträger erstellt werden.

Werkzeuge-Backup erstellen:



- ▶ Betriebsart **Organisation** anwählen




 
 
 
 
 


- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)



- ▶ Softkey **Werkzeuge** drücken

## Softkeys Werkzeugetransfer

Softkey	Bedeutung
	Senden aller markierten Dateien von der Steuerung zur Gegenstelle
	Empfangen aller auf der Gegenstelle markierten Dateien
	Löschen aller markierten Dateien nach Rückfrage (nur mit Anmeldung)
	Erzeugen eines Werkzeug-Backup-Datensatzes als ZIP-Datei
	Daten aus dem angewählten Backup-Datensatz in das aktive Steuerungssystem zurück lesen (nur mit Anmeldung)
	Markiert alle Dateien im aktuellen Fenster
	Markiert oder demarkiert die Datei an der Cursor-Position und schaltet den Cursor eine Position nach unten
	Dateityp ZIP oder HTT wählen. Die Werkzeugdaten können auch direkt als HTT-Datei (z. B. von einem Werkzeugvoreinstellgerät) übertragen werden

## Werkzeuge-Backup-Daten

Sie können bei einem Werkzeuge-Backup wählen, ob Sie alle Werkzeuge oder einzelne Werkzeuge sichern möchten. Diese wählen Sie aus der Werkzeugliste oder aus der Revolverliste.

Werkzeuge für Werkzeuge-Backup wählen:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Werkzeuge<br>Backup   | ▶ Softkey <b>Werkzeuge Backup</b> drücken                               |
| Werkzeug-<br>liste    | ▶ Softkey <b>Werkzeugliste</b> drücken                                  |
| Revolver-<br>liste    | ▶ Alternativ Softkey <b>Revolverliste</b> drücken                       |
| Magazin-<br>liste     | ▶ Alternativ Softkey <b>Magazinliste</b> drücken<br>(maschinenabhängig) |
| Markieren             | ▶ Softkey <b>Markieren</b> drücken                                      |
| Auswahl<br>übernehmen | ▶ Softkey <b>Auswahl übernehmen</b> drücken                             |

Die Steuerung zeigt ein Auswahlfenster. In diesem Auswahlfenster können Sie festlegen, welche Werkzeugdaten Sie sichern möchten.

Auswahl für den Inhalt von Backup-Dateien:

- Werkzeuge
- Werkzeugtexte
- Technologiedaten
- Taster
- Werkzeughalter

Pfad und Dateinamen der Backup-Dateien: \bck\too\NTO\_\*.zip

Die Übertragung der Dateien wird mit dem Softkey **Senden** oder **Empfangen** gestartet.

Beim Restaurieren von Backup-Daten werden alle verfügbaren Backups angezeigt. Mit dem Softkey **Werkzeugliste** können Sie aus einer Backup-Datei einzelne Werkzeuge wählen.

Aus der Backup-Datei können Sie wählen, welche Werkzeugdaten Sie einlesen wollen.



## Service-Dateien erstellen

Service-Dateien enthalten verschiedene Logfiles, die vom Kundendienst für die Fehlersuche verwendet werden. Alle wichtigen Informationen werden in einem Service-Dateien-Datensatz als ZIP-Datei zusammengefasst.

Pfad und Dateinamen der Backup-Dateien: \data\SERVICEx.zip („x“ bezeichnet eine fortlaufende Nummer)

Die Steuerung erzeugt die Service-Datei immer mit der Nummer **1**. Bereits vorhandene Dateien werden umbenannt auf die Nummern **2 – 5**. Eine bereits vorhandene Datei mit der Nummer **5** wird gelöscht.

Das Sichern von Service-Dateien beinhaltet folgende Schritte:

- **Service-Dateien erstellen:** Die Informationen werden in einer ZIP-Datei zusammengefasst und auf der Steuerung abgelegt
- **Service-Dateien senden**

### Anwahl Service-Dateien

Service-Dateien können auch ohne bestehende Verbindung zum externen Datenträger erstellt werden.

Service-Dateien erstellen:



- ▶ Betriebsart **Organisation** anwählen






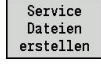


- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)




- ▶ Softkey **Service** drücken

### Softkeys Servicedateientransfer

 Softkey	Bedeutung
	Senden aller markierten Dateien von der Steuerung zur Gegenstelle
	Löschen aller markierten Dateien nach Rückfrage (nur mit Anmeldung)
	TNC-Hauptverzeichnis wählen, z. B. für die Übertragung von zuvor erstellten Screenshots (Taste <b>PRT SC</b> )
	Markiert alle Dateien im aktuellen Fenster
	Markiert oder demarkiert die Datei an der Cursor-Position und schaltet den Cursor eine Position nach unten
	Erzeugen eines Service-Dateien-Datensatzes als ZIP-Datei


### Service-Dateien speichern

Service-Dateien speichern:



- ▶ Softkey **Service Dateien erstellen** drücken

 - ▶ Dateinamen eingeben, unter dem die Servicedatei gespeichert wird



- ▶ Softkey **Speichern** drücken

## Daten-Backup erstellen

Ein Daten-Backup umfasst folgende Schritte:

- Kopieren der Programmdateien in den Transferordner
  - NC-Hauptprogramme
  - NC-Unterprogramme (mit Bildern)
  - Zyklenprogramme
  - ICP-Konturen
- Erzeugen eines Parameter-Backups und Kopieren der Backup-Dateien aus den Ordnern **para** und **table** in den Projektordner. (PA\_Backup.zip, TA\_Backup.zip)
- Erzeugen eines Werkzeuge-Backups und Kopieren aller Werkzeuge-Backups aus dem Ordner **tool** in den Projektordner (TO\_Backup.zip)
- Service-Dateien werden **nicht** erzeugt und kopiert

### Anwahl Daten-Backup

Ein Daten-Backup kann auch ohne bestehende Verbindung zum externen Datenträger erstellt werden.

 
Daten-Backup erstellen:



- ▶ Betriebsart **Organisation** anwählen




- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)



- ▶ Softkey **DatenBackup** drücken

### Softkeys Datenbackuptransfer

 Softkey	Bedeutung
	Startet das Daten-Backup in einen kompletten Transferordner



- Vorhandene Dateien werden ohne Rückfrage überschrieben
- Das Daten-Backup kann mit dem Softkey **Abbrechen** abgebrochen werden. Das begonnene Teil-Backup wird beendet


## NC-Programme aus Vorgängersteuerungen importieren

Die Programmformate der Vorgängersteuerungen MANUALplus 4110 und CNC PILOT 4290 unterscheiden sich vom Format der MANUALplus 620 und der CNC PILOT 640. Sie können aber Programme der Vorgängersteuerungen mit dem Programmkonverter an die neue Steuerung anpassen. Dieser Konverter ist Bestandteil Ihrer Steuerung. Die erforderlichen Anpassungen führt der Konverter soweit möglich automatisch durch.

Übersicht der konvertierbaren NC-Programme:

- MANUALplus 4110
  - Zyklenprogramme
  - ICP-Konturbeschreibungen
  - DIN-Programme
- CNC PILOT 4290: DIN-PLUS-Programme

TURN PLUS-Programme der CNC PILOT 4290 sind **nicht** konvertierbar.

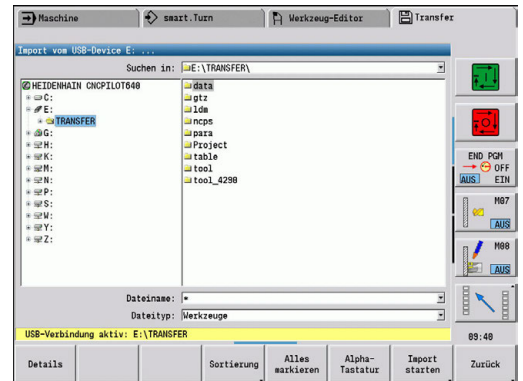

**NC-Programme von dem verbundenen Datenträger importieren**


NC-Programme importieren:




- ▶ Betriebsart **Organisation** wählen



- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)

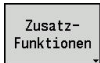

 - ▶ Menü mit dem Softkey **Zusatzfunktionen** öffnen




- ▶ Menü mit dem Softkey **ImportFunktionen** öffnen



- ▶ Auswahl von Zyklenprogrammen oder ICP-Konturen der MANUALplus 4110 (\*.gtz)



 - ▶ Alternativ Auswahl von DIN-Programmen der MANUALplus 4110 (\*.nc/ \*.ncs)



- ▶ Alternativ Auswahl von Programmen der CNC PILOT 4290 (\*.nc/ \*.ncs)



- ▶ Mit den Cursor-Tasten das Verzeichnis wählen, dann mit der Taste **ENT** in das rechte Fenster wechseln

- ▶ Per Cursor-Taste das zu konvertierende NC-Programm wählen



- ▶ Alternativ alle NC-Programme markieren



- ▶ Importfilter zur Konvertierung des Programms oder der Programme in das Format Ihrer Steuerung starten



Importierte Zyklenprogramme, ICP-Konturbeschreibungen, DIN-Programme und DIN-Unterprogramme erhalten den Namens-Vorsatz **CONV\_...**

Zusätzlich passt die Steuerung die Endung an und importiert die NC-Programme in die richtigen Verzeichnisse.

### Zyklenprogramme konvertieren

MANUALplus 4110 und MANUALplus 620 oder CNC PILOT 640 haben unterschiedliche Konzepte bei der Werkzeugverwaltung, den Technologiedaten, usw.

Zusätzlich kennen die Zyklen der MANUALplus 620 oder CNC PILOT 640 mehr Parameter als die Zyklen der MANUALplus 4110.

Beachten Sie folgende Punkte:

- **Werkzeugaufruf:** Die Übernahme der Werkzeugnummer ist abhängig davon, ob ein **Multifix-Programm** (2-stellige Werkzeugnummer) oder **Revolver-Programm** (4-stellige Werkzeugnummer) vorliegt
  - 2-stellige Werkzeugnummer: Die Werkzeugnummer wird als **ID** übernommen und als Werkzeugnummer wird **T1** eingetragen
  - 4-stellige Werkzeugnummer (Tddpp): Die ersten beiden Stellen der Werkzeugnummer (dd) werden als **ID** und die letzten beiden Stellen (pp) als **T** übernommen
- **Werkzeugwechsellpunkt anfahren:** Der Konverter trägt in **Werkzeugwechsellpunkt G14** die Einstellung **keine Achse** ein. In der 4110 wird dieser Parameter nicht verwendet
- **Sicherheitsabstand:** Der Konverter trägt die in dem Parameter **Allgemeine Einstellungen** definierten Sicherheitsabstände in die Felder **Sicherheitsabstand G47**, ... **SCI**, ... **SCK** ein
- **M-Funktionen** werden unverändert übernommen
- **Aufruf von ICP-Konturen:** Der Konverter ergänzt beim Aufruf einer ICP-Konturen den Namensvorsatz **CONV\_...**
- **Aufruf von DIN-Zyklen:** Der Konverter ergänzt beim Aufruf eines DIN-Zyklus den Namensvorsatz **CONV\_...**

### HINWEIS

#### Achtung Kollisionsgefahr!

Konvertierte NC-Programme können falsch konvertierte Inhalte (maschinenabhängig) oder nicht konvertierte Inhalte aufweisen. Während der Bearbeitung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Konvertierte NC-Programme an die aktuelle Steuerung anpassen
- ▶ NC-Programm in der Unterbetriebsart **Simulation** mithilfe der Grafik prüfen

### DIN-Programme konvertieren

Bei DIN-Programmen ist zusätzlich zu den unterschiedlichen Konzepten bei der Werkzeugverwaltung, den Technologiedaten, usw. noch die Konturbeschreibung und die Variablenprogrammierung zu berücksichtigen.

Beachten Sie folgende Punkte bei der Konvertierung von DIN-Programmen der MANUALplus 4110:

- **Werkzeugaufruf:** Die Übernahme der Werkzeugnummer ist abhängig davon, ob ein **Multifix-Programm** (2-stellige Werkzeugnummer) oder **Revolver-Programm** (4-stellige Werkzeugnummer) vorliegt
- **Werkzeugwechsellpunkt anfahren:** Der Konverter trägt in **Werkzeugwechsellpunkt G14** die Einstellung **keine Achse** ein. In der 4110 wird dieser Parameter nicht verwendet
- **Rohteilbeschreibung:** Eine Rohteilbeschreibung **G20** und **G21** der 4110 wird zu einem **HILFSROHTEIL** auf Ihrer Steuerung
- **Konturbeschreibungen:** Bei 4110-Programmen folgt den Bearbeitungszyklen die Konturbeschreibung. Bei der Konvertierung wird die Konturbeschreibung in eine **HILFSROHTEIL** konvertiert. Der zugehörige Zyklus im Abschnitt **BEARBEITUNG** verweist dann auf diese Hilfskontur
- **Variablenprogrammierung:** Variablenzugriffe auf Werkzeugdaten, Maschinenmaße, **D-Korrekturen**, Parameterdaten sowie Ereignisse können nicht konvertiert werden. Diese Programmsequenzen müssen angepasst werden
- **M-Funktionen** werden unverändert übernommen
- **Inch oder metrisch:** Der Konverter kann das Maßsystem des 4110-Programms nicht ermitteln. Deshalb wird auch kein Maßsystem in dem Zielprogramm eingetragen. Das muss vom Benutzer nachgeholt werden

Beachten Sie folgende Punkte bei der Konvertierung von DIN-Programmen der CNC PILOT 4290:

- **Werkzeugaufruf (T-Befehle des Abschnitts REVOLVER):**
  - **T-Befehle**, die eine Referenz zur Werkzeugdatenbank beinhalten, werden unverändert übernommen (Beispiel: T1 ID"342-300.1")
  - **T-Befehle**, die Werkzeugdaten beinhalten, können nicht konvertiert werden
- **Variablenprogrammierung:** Variablenzugriffe auf Werkzeugdaten, Maschinenmaße, **D-Korrekturen**, Parameterdaten sowie Ereignisse können nicht konvertiert werden. Diese Programmsequenzen müssen angepasst werden
- **M-Funktionen** werden unverändert übernommen
- **Namen von externen Unterprogrammen:** Der Konverter ergänzt beim Aufruf eines externen Unterprogramms den Namensvorsatz **CONV\_...**



Enthält das DIN-Programm nicht konvertierbare Elemente, wird der entsprechende NC-Satz als Kommentar abgelegt. Diesem Kommentar wird der Begriff **WARNUNG** vorangestellt. Abhängig von der Situation wird der nicht konvertierbare Befehl in die Kommentarzeile übernommen oder der nicht konvertierbare NC-Satz folgt dem Kommentar.

## HINWEIS

### Achtung Kollisionsgefahr!


Konvertierte NC-Programme können falsch konvertierte Inhalte (maschinenabhängig) oder nicht konvertierte Inhalte aufweisen. Während der Bearbeitung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Konvertierte NC-Programme an die aktuelle Steuerung anpassen
- ▶ NC-Programm in der Unterbetriebsart **Simulation** mithilfe der Grafik prüfen



## Werkzeugdaten der CNC PILOT 4290 importieren

Das Format der Werkzeugliste der CNC PILOT 4290 unterscheidet sich vom Format der MANUALplus 620 und CNC PILOT 640. Sie können Werkzeugdaten mit dem Programmkonverter an die neue Steuerung anpassen.

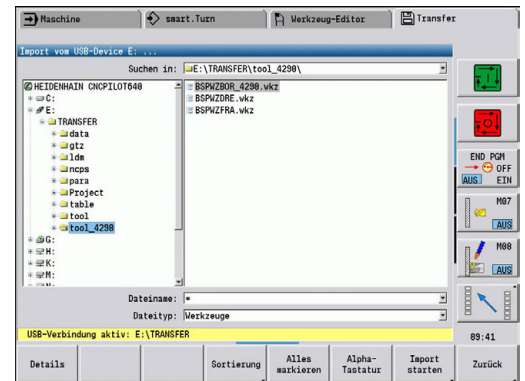

## Werkzeugdaten von dem verbundenen Datenträger importieren

 
Werkzeugdaten importieren:




- ▶ Betriebsart **Organisation** wählen



- ▶ Softkey **Transfer** drücken (bei Anmeldung)



 - ▶ Menü mit dem Softkey **Zusatzfunktionen** öffnen



- ▶ Menü mit dem Softkey **ImportFunktionen** öffnen



- ▶ Softkey **Werkzeuge** drücken



- ▶ Mit den Cursor-Tasten das Verzeichnis wählen, dann mit der Taste **ENT** in das rechte Fenster wechseln



- ▶ Per Cursor-Taste die Werkzeugdaten wählen



- ▶ Alternativ alle Werkzeugdaten markieren



- ▶ Importfilter zur Konvertierung starten

Die Steuerung generiert für jede importierte Datei eine Tabelle mit dem Namen CONV\_\*.HTT. Sie können diese mit Hilfe der Restore-Funktion einlesen, wenn Sie die Dateimaske auf den Dateityp **\*.htt** stellen.

## 9.4 Service-Pack

Wenn Änderungen oder Erweiterungen an der Steuerungssoftware erforderlich sind, stellt Ihr Maschinenhersteller ein Service-Pack zur Verfügung. In der Regel wird das Service-Pack mit Hilfe eines 1 GB USB-Speichersticks (oder größer) installiert. Die für das Service-Pack erforderliche Software ist in der Datei **setup.zip** zusammengefasst. Diese Datei wird auf den USB-Stick gespeichert.

## Service-Pack installieren



Bei der Installation des Service-Packs wird die Steuerung herunter gefahren. Beenden Sie deshalb das Editieren von NC-Programmen, usw., bevor Sie den Vorgang beginnen.

### HINWEIS

#### Achtung, Datenverlust möglich!

Die Steuerung führt vor der Installation eines Service-Packs keine automatische Datensicherung durch. Stromausfälle oder andere Probleme können die Installation eines Service-Packs stören. Dabei können Daten unwiederbringlich beschädigt oder gelöscht werden.

- ▶ Vor der Installation des Service-Packs Daten mithilfe eines Backups sichern

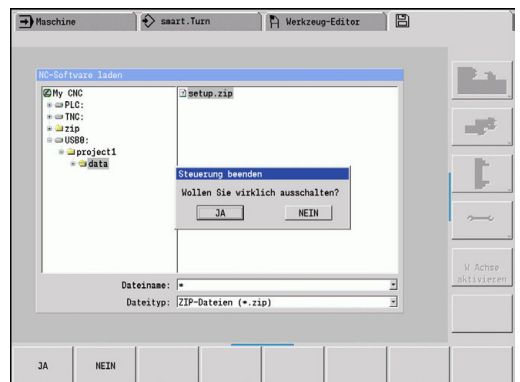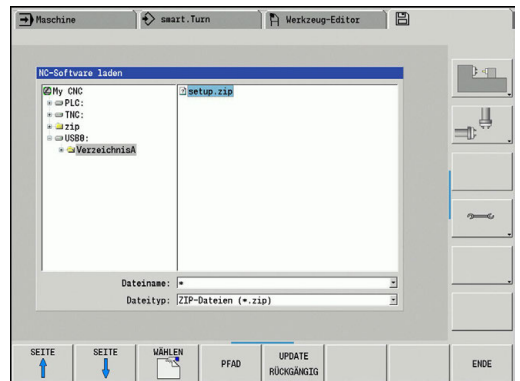


Service-Pack installieren:


- ▶ USB-Stick anschließen



 
- ▶ In die Betriebsart **Organisation** wechseln



- ▶ Softkey **Schlüssel** drücken

 

 - ▶ Schlüsselzahl 231019 eingeben
- ▶ Softkey **UPDATE DATA** drücken (ggf. Softkey-Leiste umschalten, wenn der Softkey nicht sichtbar ist)



- ▶ Softkey **LADE** drücken



- ▶ Softkey **PFAD** drücken, um im linken Fenster das Verzeichnis wählen



- ▶ Softkey **DATEIEN** drücken, um im rechten Fenster die Datei wählen



- ▶ Cursor auf die Datei **setup.zip** stellen
- ▶ Softkey **WÄHLEN** drücken
- ▶ Die Steuerung prüft, ob das Service-Pack für den aktuellen Software-Stand der Steuerung verwendet werden kann
- ▶ Sicherheitsabfrage **Wollen Sie wirklich ausschalten?** bestätigen
- ▶ Das Update-Programm startet
- ▶ Sprache (Deutsch oder Englisch) einstellen
- ▶ Update durchführen



Nach Abschluss des Updates startet die Steuerung automatisch neu.



# 10

**Tabellen und  
Übersichten**

## 10.1 Gewinde

### Gewindeparameter

Die Steuerung ermittelt die Gewindeparameter anhand der folgenden Tabelle.

Es bedeuten:

- **F: Gewindesteigung** wird abhängig von der Gewindeart aufgrund des Durchmessers ermittelt, wenn ein \* aufgeführt ist  
**Weitere Informationen:** "Gewinde", Seite 688
- **P: Gewindetiefe**
- **R: Gewindebreite**
- **A: Flankenwinkel links**
- **W: Flankenwinkel rechts**

Berechnung:  $K_b = 0,26384 * F - 0,1 * \# F$

Gewindenspiel **ac** (abhängig von der **Gewindesteigung**):

- **Gewindesteigung**  $\leq 1$  : **ac** = 0,15
- **Gewindesteigung**  $\leq 2$  : **ac** = 0,25
- **Gewindesteigung**  $\leq 6$  : **ac** = 0,5
- **Gewindesteigung**  $\leq 13$  : **ac** = 1

Gewindeart Q		F	P	R	A	W
Q = 1 Metrisches ISO Feingewinde	Außen	–	0,61343 * F	F	30°	30°
	Innen	–	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 2 Metrisches ISO Gewinde	Außen	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Innen	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 3 Metrisches ISO Kegeltgewinde	Außen	–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 4 Metrisches ISO Kegelfeingewinde		–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 5 Metrisches ISO Trapezgewinde	Außen	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
	Innen	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
Q = 6 Flaches metr. Trapezgewinde	Außen	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
	Innen	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
Q = 7 Metrisches Sägewinde	Außen	–	0,86777 * F	0,73616 * F	3°	30°
	Innen	–	0,75 * F	F – Kb	30°	3°
Q = 8 Zylindrisches Rundgewinde	Außen	*	0,5 * F	F	15°	15°
	Innen	*	0,5 * F	F	15°	15°
Q = 9 Zylindrisches Whitworth-Gewinde	Außen	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
	Innen	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 10 Kegelförmiges Whitworth-Gewinde	Außen	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 11 Whitworth-Rohrgewinde	Außen	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
	Innen	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 12 Ungenormtes Gewinde		–	–	–	–	–
Q = 13 UNC US-Grobgewinde	Außen	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Innen	*	0,54127 * F	F	30°	30°

<b>Gewindeart Q</b>		<b>F</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	<b>W</b>
<b>Q = 14 UNF US-Feingewinde</b>	Außen	*	0,61343 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,54127 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
<b>Q = 15 UNEF US-Extrafeingewinde</b>	Außen	*	0,61343 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,54127 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
<b>Q = 16 NPT US-kegiges Rohrgewinde</b>	Außen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
<b>Q = 17 NPTF US-kegiges Dryseal Rohrgewinde</b>	Außen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
<b>Q = 18 NPSC US-zylindrisches Rohrgewinde mit Schmiermittel</b>	Außen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
<b>Q = 19 NPFS US-zylindrisches Rohrgewinde ohne Schmiermittel</b>	Außen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°
	Innen	*	0,8 * <b>F</b>	<b>F</b>	30°	30°

**Gewindesteigung****Q = 2****Metrisches ISO Gewinde**

Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1	0,25
1,1	0,25
1,2	0,25
1,4	0,3
1,6	0,35
1,8	0,35
2	0,4
2,2	0,45
2,5	0,45
3	0,5
3,5	0,6
4	0,7
4,5	0,75
5	0,8
6	1
7	1
8	1,25
9	1,25
10	1,5
11	1,5
12	1,75
14	2
16	2
18	2,5
20	2,5
22	2,5
24	3
27	3
30	3,5
33	3,5
36	4
39	4
42	4,5
45	4,5
48	5
52	5

Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
56	5,5
60	5,5
64	6
68	6

**Q = 8****Zylindrisches Rundgewinde**

Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
12	2,54
14	3,175
40	4,233
105	6,35
200	6,35

**Q = 9****Zylindrisches Whitworth-Gewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,938	1,411
3/8"	9,525	1,588
7/16"	11,113	1,814
1/2"	12,7	2,117
5/8"	15,876	2,309
3/4"	19,051	2,54
7/8"	22,226	2,822
1"	25,401	3,175
1 1/8"	28,576	3,629
1 1/4"	31,751	3,629
1 3/8"	34,926	4,233
1 1/2"	38,101	4,233
1 5/8"	41,277	5,08
1 3/4"	44,452	5,08
1 7/8"	47,627	5,645
2"	50,802	5,645
2 1/4"	57,152	6,35
2 1/2"	63,502	6,35
2 3/4"	69,853	7,257



**Q = 10**  
**Kegelförmiges Whitworth-Gewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/16"	7,723	0,907
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
3/4"	26,441	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
2"	59,614	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
3"	87,884	2,309
4"	113,03	2,309
5"	138,43	2,309
6"	163,83	2,309

**Q = 11**  
**Whitworth-Rohrgewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
5/8"	22,911	1,814
3/4"	26,441	1,814
7/8"	30,201	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/8"	37,897	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 3/8"	44,323	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
1 3/4"	53,746	1,814
2"	59,614	2,309
2 1/4"	65,71	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
2 3/4"	81,534	2,309

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
3"	87,884	2,309
3 1/4"	93,98	2,309
3 1/2"	100,33	2,309
3 3/4"	106,68	2,309
4"	113,03	2,309
4 1/2"	125,73	2,309
5"	138,43	2,309
5 1/2"	151,13	2,309
6"	163,83	2,309

**Q = 13**  
**UNC US-Grobgewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
0,073"	1,8542	0,396875
0,086"	2,1844	0,453571428
0,099"	2,5146	0,529166666
0,112"	2,8448	0,635
0,125"	3,175	0,635
0,138"	3,5052	0,79375
0,164"	4,1656	0,79375
0,19"	4,826	1,058333333
0,216"	5,4864	1,058333333
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,9375	1,411111111
3/8"	9,525	1,5875
7/16"	11,1125	1,814285714
1/2"	12,7	1,953846154
9/16"	14,2875	2,116666667
5/8"	15,875	2,309090909
3/4"	19,05	2,54
7/8"	22,225	2,822222222
1"	25,4	3,175
1 1/8"	28,575	3,628571429
1 1/4"	31,75	3,628571429
1 3/8"	34,925	4,233333333
1 1/2"	38,1	4,233333333
1 3/4"	44,45	5,08
2"	50,8	5,644444444

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
2 1/4"	57,15	5,6444444444
2 1/2"	63,5	6,35
2 3/4"	69,85	6,35
3"	76,2	6,35
3 1/4"	82,55	6,35
3 1/2"	88,9	6,35
3 3/4"	95,25	6,35
4"	101,6	6,35

**Q = 14**  
**UNF US-Feingewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
0,06"	1,524	0,3175
0,073"	1,8542	0,352777777
0,086"	2,1844	0,396875
0,099"	2,5146	0,453571428
0,112"	2,8448	0,529166666
0,125"	3,175	0,577272727
0,138"	3,5052	0,635
0,164"	4,1656	0,705555555
0,19"	4,826	0,79375
0,216"	5,4864	0,907142857
1/4"	6,35	0,907142857
5/16"	7,9375	1,058333333
3/8"	9,525	1,058333333
7/16"	11,1125	1,27
1/2"	12,7	1,27
9/16"	14,2875	1,411111111
5/8"	15,875	1,411111111
3/4"	19,05	1,5875
7/8"	22,225	1,814285714
1"	25,4	1,814285714
1 1/8"	28,575	2,116666667
1 1/4"	31,75	2,116666667
1 3/8"	34,925	2,116666667
1 1/2"	38,1	2,116666667

**Q = 15**  
**UNEF US-Extrafinegewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
0,216"	5,4864	0,79375
1/4"	6,35	0,79375
5/16"	7,9375	0,79375
3/8"	9,525	0,79375
7/16"	11,1125	0,907142857
1/2"	12,7	0,907142857
9/16"	14,2875	1,058333333
5/8"	15,875	1,058333333
11/16"	17,4625	1,058333333
3/4"	19,05	1,27
13/16"	20,6375	1,27
7/8"	22,225	1,27
15/16"	23,8125	1,27
1"	25,4	1,27
1 1/16"	26,9875	1,411111111
1 1/8"	28,575	1,411111111
1 3/16"	30,1625	1,411111111
1 1/4"	31,75	1,411111111
1 5/16"	33,3375	1,411111111
1 3/8"	34,925	1,411111111
1 7/16"	36,5125	1,411111111
1 1/2"	38,1	1,411111111
1 9/16"	39,6875	1,411111111
1 5/8"	41,275	1,411111111
1 11/16"	42,8625	1,411111111
1 3/4"	44,45	1,5875
2"	50,8	1,5875

**Q = 16**  
**NPT US-kegliges Rohrgewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175
5"	141,3	3,175
6"	168,275	3,175
8"	219,075	3,175
10"	273,05	3,175
12"	323,85	3,175
14"	355,6	3,175
16"	406,4	3,175
18"	457,2	3,175
20"	508	3,175
24"	609,6	3,175

**Q = 17**  
**NPTF US-kegiges Dryseal Rohrgewinde**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175

**Q = 18**  
**NPSC US-zylindrisches Rohrgewinde mit Schmiermittel**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175

**Q = 19**  
**NPFS US-zylindrisches Rohrgewinde ohne Schmiermittel**

Gewindebezeichnung	Durchmesser (in mm)	Gewindesteigung
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652

## 10.2 Freistichparameter

### DIN 76 – Freistichparameter

Die Steuerung ermittelt die Parameter des Gewindefreistichs (**Freistich DIN 76**) anhand der Gewindesteigung. Die Freistichparameter entsprechen der DIN 13 für metrische Gewinde.

#### Außengewinde

Gewindesteigung	I	K	R	W
0,2	0,3	0,7	0,1	30°
0,25	0,4	0,9	0,12	30°
0,3	0,5	1,05	0,16	30°
0,35	0,6	1,2	0,16	30°
0,4	0,7	1,4	0,2	30°
0,45	0,7	1,6	0,2	30°
0,5	0,8	1,75	0,2	30°
0,6	1	2,1	0,4	30°
0,7	1,1	2,45	0,4	30°
0,75	1,2	2,6	0,4	30°
0,8	1,3	2,8	0,4	30°
1	1,6	3,5	0,6	30°
1,25	2	4,4	0,6	30°
1,5	2,3	5,2	0,8	30°
1,75	2,6	6,1	1	30°
2	3	7	1	30°
2,5	3,6	8,7	1,2	30°
3	4,4	10,5	1,6	30°
3,5	5	12	1,6	30°
4	5,7	14	2	30°
4,5	6,4	16	2	30°
5	7	17,5	2,5	30°
5,5	7,7	19	3,2	30°
6	8,3	21	3,2	30°

#### Innengewinde

Gewindesteigung	I	K	R	W
0,2	0,1	1,2	0,1	30°
0,25	0,1	1,4	0,12	30°
0,3	0,1	1,6	0,16	30°
0,35	0,2	1,9	0,16	30°
0,4	0,2	2,2	0,2	30°

Gewindesteigung	I	K	R	W
0,45	0,2	2,4	0,2	30°
0,5	0,3	2,7	0,2	30°
0,6	0,3	3,3	0,4	30°
0,7	0,3	3,8	0,4	30°
0,75	0,3	4	0,4	30°
0,8	0,3	4,2	0,4	30°
1	0,5	5,2	0,6	30°
1,25	0,5	6,7	0,6	30°
1,5	0,5	7,8	0,8	30°
1,75	0,5	9,1	1	30°
2	0,5	10,3	1	30°
2,5	0,5	13	1,2	30°
3	0,5	15,2	1,6	30°
3,5	0,5	17,7	1,6	30°
4	0,5	20	2	30°
4,5	0,5	23	2	30°
5	0,5	26	2,5	30°
5,5	0,5	28	3,2	30°
6	0,5	30	3,2	30°

Bei Innengewinden berechnet die Steuerung die Tiefe des Gewindefreistichs wie folgt:

$$\text{Freistichtiefe} = (\mathbf{N} + \mathbf{I} - \mathbf{K}) / 2$$

Es bedeuten:

- **I: Freistichtiefe**
- **K: Freistichbreite**
- **R: Freistichradius**
- **W: Freistichwinkel**
- **N:**  
**Gewindenenddurchmesser**
- **I:** aus der Tabelle
- **K:**  
**Gewindekerndurchmesser**

## DIN 509 E – Freistichparameter

Durchmesser	I	K	R	W
≤ 1,6	0,1	0,5	0,1	15°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°
> 80	0,4	4	1	15°

Die Freistichparameter werden abhängig von dem Zylinderdurchmesser ermittelt.

Es bedeuten:

- **I: Freistichtiefe**
- **K: Freistichbreite**
- **R: Freistichradius**
- **W: Freistichwinkel**

## DIN 509 F – Freistichparameter

Durchmesser	I	K	R	W	P	A
≤ 1,6	0,1	0,5	0,1	15°	0,1	8°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°	0,1	8°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°	0,1	8°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°	0,1	8°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°	0,2	8°
> 80	0,4	4	1	15°	0,3	8°

Die Freistichparameter werden abhängig von dem Zylinderdurchmesser ermittelt.

Es bedeuten:

- **I: Freistichtiefe**
- **K: Freistichbreite**
- **R: Freistichradius**
- **W: Freistichwinkel**
- **P: Plantiefe**
- **A: Planwinkel**

## 10.3 Technische Informationen

### Technische Daten

Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauptrechner MC 7410T mit</li> <li>■ Reglereinheit CC 61xx</li> <li>■ TFT-Farb-Flachbildschirm mit Softkeys 12,1 Zoll</li> <li>■ TFT-Farb-Flachbildschirm mit Touchscreen 15,6 Zoll</li> </ul>
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Echtzeit-Betriebssystem HEROS zur Maschinensteuerung</li> </ul>
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1,8 GByte für NC-Programme (auf Compact Flash-Speicherkarte CFR)</li> </ul>
Eingabefeinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ X-Achse: 0,5 µm, Durchmesser: 1 µm</li> <li>■ Z- und Y-Achse: 1 µm</li> <li>■ U-, V- und W-Achse: 1 µm</li> <li>■ C-Achse: 0,001°</li> <li>■ B-Achse: 0,0001°</li> </ul>
Anzeigeschritt	<p>Konfigurierbar für jede Achse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Linearachsen: bis 0,1 µm</li> <li>■ C- und B-Achse: bis 0,00001°</li> </ul>
Interpolation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerade: In 2 Hauptachsen, optional in 3 Hauptachsen (max. ± 100 m)</li> <li>■ Kreis: In 2 Achsen (Radius max. 999 m), optional zusätzliche lineare Interpolation der dritten Achse</li> <li>■ C-Achse: Interpolation der X und Z mit der C-Achse</li> </ul>
Vorschub	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mm/min oder mm/Umdr.</li> <li>■ Konstante Schnittgeschwindigkeit</li> <li>■ Maximaler Vorschub (60 000/Polpaarzahl × Spindelsteigung) bei fPWM = 5000 Hz</li> </ul>
Hauptspindel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. 60 000 U/min (bei 2 Polpaaren)</li> </ul>
Achsregelung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Integrierte digitale Antriebsregelung für Synchron- und Asynchronmotoren</li> <li>■ Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1024</li> <li>■ Lageregeltakt: 0,2 ms</li> <li>■ Drehzahlregeltakt: 0,2 ms</li> <li>■ Stromregelung: 0,1 ms</li> </ul>
Fehler-Kompensation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lineare und nichtlineare Achsfehler, Lose, Umkehrspitzen bei Kreisbewegungen</li> <li>■ Haftreibung</li> </ul>
Datenschnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gigabit-Ethernet-Schnittstelle 1000 BaseT</li> <li>■ 4x USB 3.0 auf Rückseite, 1x USB 2.0 auf Front</li> </ul>
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schnelle und einfache Fehlersuche durch integrierte Diagnosehilfen</li> </ul>

---

**Technische Daten**


---

Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betrieb: 5 °C bis 40 °C</li> <li>■ Lagerung: -20 °C bis +60 °C</li> </ul>
---------------------	--

---

**Benutzerfunktionen**


---

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundausführung X- und Z-Achse, Hauptspindel</li> <li>■ Y-Achse (optional)</li> <li>■ Angetriebenes Werkzeug (optional)</li> <li>■ C-Achse (optional)</li> <li>■ B-Achse (optional)</li> <li>■ Digitale Strom- und Drehzahlregelung</li> <li>■ Rückseitenbearbeitung mit der Gegenspindel (optional)</li> </ul>
Betriebsart <b>Maschine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manuelle Schlittenbewegung über Handrichtungstasten oder elektronisches Handrad</li> <li>■ Grafisch unterstütztes Eingeben und Abarbeiten von Einlernzyklen ohne Speicherung der Arbeitsschritte im direkten Wechsel mit manueller Maschinenbedienung</li> <li>■ Gewindenachbearbeitung (Gewindereparatur) bei aus- und wieder eingespannten Werkstücken (optional)</li> </ul>
Unterbetriebsart <b>Einlernen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sequentielles Aneinanderreihen von Einlernzyklen, wobei jeder Bearbeitungszyklus nach der Eingabe sofort abgearbeitet oder grafisch simuliert und anschließend gespeichert wird</li> </ul>
Unterbetriebsart <b>Programmablauf</b>	<p>Jeweils im Einzelsatz oder Folgesatzbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DINplus-Programme</li> <li>■ smart.Turn-Programme (optional)</li> <li>■ Einlernprogramme (optional)</li> </ul>
Einrichtfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkstück-Nullpunkt setzen</li> <li>■ Werkzeugwechsellpunkt definieren</li> <li>■ Schutzzone definieren</li> <li>■ Werkzeug messen durch Ankratzen oder Taster oder Optik</li> </ul> <hr/>

## Benutzerfunktionen

Programmierung – Zyklenprogrammierung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abspannzyklen für einfache, komplexe und mit ICP beschriebene Konturen</li> <li>■ Konturparallele Abspannzyklen</li> <li>■ Einstechzyklen für einfache, komplexe und mit ICP beschriebene Konturen</li> <li>■ Wiederholungen bei Einstechzyklen</li> <li>■ Stechdrehzyklen für einfache, komplexe und mit ICP beschriebene Konturen</li> <li>■ Freistich- und Abstechzyklen (optional)</li> <li>■ Gravierzyklen</li> <li>■ Gewindezyklen für ein- oder mehrgängiges Längs-, Kegel- oder API-Gewinde</li> <li>■ Axiale und radiale Bohr-, Tieflochbohr- und Gewindebohrzyklen für die Bearbeitung mit der C-Achse</li> <li>■ Gewindefräsen mit der C-Achse</li> <li>■ Axiale und radiale Fräszyklen für Nuten, Figuren, Einzel- und Mehrkantflächen sowie für komplexe, mit ICP beschriebene Konturen für die Bearbeitung mit der C-Achse</li> <li>■ Wendelnutfräsen mit der C-Achse</li> <li>■ Lineare und zirkulare Muster für die Bohr- und Fräsbearbeitungen mit der C-Achse</li> <li>■ Kontextsensitive Hilfebilder</li> <li>■ Übernahme der Schnittwerte aus der Technologiedatenbank</li> <li>■ Nutzung von DIN-Makros im Einlernprogramm</li> <li>■ Konvertieren von Einlernprogrammen in smart.Turn-Programme</li> </ul>
Interaktive Kontur-Programmierung (ICP) (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konturdefinition mit linearen und zirkularen Konturelementen</li> <li>■ Sofortige Anzeige eingegebener Konturelemente</li> <li>■ Berechnung fehlender Koordinaten, Schnittpunkte usw.</li> <li>■ Grafische Darstellung aller Lösungen und Auswahl durch den Benutzer bei mehreren Lösungsmöglichkeiten</li> <li>■ Fasen, Rundungen und Freistiche als Formelemente verfügbar</li> <li>■ Eingabe von Formelementen sofort bei der Konturerstellung oder durch spätere Überlagerung</li> <li>■ Änderungsprogrammierung für bestehende Konturen</li> <li>■ Programmierung der Rückseite für Komplettbearbeitung mit C- und Y-Achse</li> </ul>
C-Achsbearbeitung auf Stirn- und Mantelfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschreibung einzelner Bohrungen und Bohrmuster</li> <li>■ Beschreibung von Figuren und Figurmuster für die Fräsbearbeitung</li> <li>■ Erstellung beliebiger Fräskonturen</li> </ul>



---

**Benutzerfunktionen**


---

Y-Achsbearbeitung auf der XY- und ZY-Ebene	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschreibung einzelner Bohrungen und Bohrmuster</li> <li>■ Beschreibung von Figuren und Figurmuster für die Fräsbearbeitung</li> <li>■ Erstellung beliebiger Fräskonturen</li> </ul>
B-Achsbearbeitung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bearbeitung mit der B-Achse</li> <li>■ Schwenken der Bearbeitungsebene Bearbeitungslage des Werkzeugs drehen</li> </ul>
DXF-Import	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Import von Konturen für die Drehbearbeitung</li> <li>■ Import von Konturen für die Fräsbearbeitung</li> </ul>
smart.Turn-Programmierung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basis ist die Unit, die komplette Beschreibung eines Arbeitsblocks (Geometrie-, Technologie-, Zyklusdaten)</li> <li>■ Dialoge aufgeteilt in Übersichts- und Detailformulare</li> <li>■ Schnelles Navigieren zwischen den Formularen und Eingabegruppen über die smart.Turn-Tasten</li> <li>■ Kontext-sensitive Hilfebilder</li> <li>■ Start-Unit mit globalen Einstellungen</li> <li>■ Übernahme globaler Werte aus der Start-Unit</li> <li>■ Übernahme der Schnittwerte aus der Technologiedatenbank</li> <li>■ Units für alle Dreh- und Stechbearbeitungen</li> <li>■ Verwendung der mit ICP beschriebenen Konturen für die Dreh- und Stechbearbeitung</li> <li>■ Units für alle Fräs- und Bohrbearbeitungen mit der C-Achse</li> <li>■ Verwendung der mit ICP beschriebenen Muster und Konturen für die C-Achsbearbeitung</li> <li>■ Units zur Aktivierung und Deaktivierung der C-Achse</li> <li>■ Units für alle Fräs- und Bohrbearbeitungen mit der Y-Achse</li> <li>■ Verwendung der mit ICP beschriebenen Muster und Konturen für die Y-Achsbearbeitung</li> <li>■ Sonder-Units für Unterprogramme und Wiederholungen</li> <li>■ Kontrollgrafik für Roh- und Fertigteil sowie für C-Achskonturen und Y-Achskonturen</li> <li>■ Revolverbelegung, Magazinbelegung und weitere Einrichteinformationen im smart.Turn-Programm</li> <li>■ Parallelprogrammierung</li> <li>■ Parallelsimulation</li> </ul> <hr/>

## Benutzerfunktionen

DINplus-Programmierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmierung nach DIN 66025</li> <li>■ Erweitertes Befehlsformat (<b>IF... THEN ... ELSE...</b>)</li> <li>■ Vereinfachte Geometrieprogrammierung (Berechnung fehlender Angaben)</li> <li>■ Leistungsfähige Bearbeitungszyklen für Abspan-, Stech-, Stechdreh und Gewindebearbeitung</li> <li>■ Leistungsfähige Bearbeitungszyklen für Bohr- und Fräsbearbeitung mit der C-Achse (optional)</li> <li>■ Leistungsfähige Bearbeitungszyklen für Bohr- und Fräsbearbeitung mit der Y-Achse (optional)</li> <li>■ Unterprogramme</li> <li>■ Variablenprogrammierung</li> <li>■ Konturbeschreibung mit ICP (optional)</li> <li>■ Kontrollgrafik für Roh- und Fertigteil</li> <li>■ Revolverbelegung, Magazinbelegung und weitere Einrichteinformationen im DINplus-Programm</li> <li>■ Umwandlung von smart.Turn-Units in DINplus-Befehlsfolgen (optional)</li> <li>■ Parallelprogrammierung</li> <li>■ Parallelsimulation</li> </ul>
Testgrafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grafische Simulation des Einlernzyklusablaufs, des Einlern-, smart.Turn- oder DINplus- Programms</li> <li>■ Darstellung der Werkzeugwege in Strichgrafik oder als Schneidspurdarstellung, besondere Kennzeichnung der Eilgangwege</li> <li>■ Abtragssimulation (Radierdarstellung)</li> <li>■ Darstellung eingegebener Konturen</li> <li>■ Dreh- oder Stirnansicht oder Darstellung der (abgewickelten) Mantelfläche zur Kontrolle der C-Achsbearbeitungen</li> <li>■ Darstellung der Stirnansicht (XY-Ebene) und der YZ-Ebene zur Kontrolle der Y-Achsbearbeitungen</li> <li>■ Verschiebe- und Lupenfunktionen</li> <li>■ 3D-Grafik zur Darstellung von Roh- und Fertigteil als Volumenmodell</li> </ul>
Bearbeitungszeitanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berechnung der Haupt- und Nebenzeiten</li> <li>■ Berücksichtigung der von der CNC ausgelösten Schaltbefehle</li> <li>■ Darstellung der Einzelzeiten pro Zyklus oder pro Werkzeugwechsel</li> </ul>
TURN PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatische Generierung von smart.Turn Programmen</li> <li>■ Automatische Schnittbegrenzung durch Definition der Spannmittel</li> <li>■ Automatische Werkzeugwahl und Revolverbelegung/ Magazinbelegung</li> </ul>

---

**Benutzerfunktionen**

---

## Werkzeugdatenbank

- Für 250 Werkzeuge
- Für 999 Werkzeuge (optional)
- Werkzeugbeschreibung für jedes Werkzeug möglich
- Automatische Prüfung der Werkzeugspitzenlage bezogen auf die Bearbeitungskontur
- Korrektur der Werkzeugspitzenlage in der X/Y/Z-Ebene
- Werkzeugfeinkorrektur über Handrad mit Übernahme der Korrekturwerte in die Werkzeugtabelle
- Automatische Schneiden- und Fräserradiuskompensation
- Werkzeugüberwachung nach Standzeit der Schneidplatte oder der Anzahl produzierter Werkstücke
- Werkzeugüberwachung mit automatischem Werkzeugtausch bei Verschleiß der Schneidplatte (optional)
- Verwaltung von Multiwerkzeugen (mehrere Schneidplatten oder Referenzpunkte)

---

Technologiedatenbank (optional)

- Zugriff auf Schnittdaten unter Vorgabe von Werkstoff, Schneidstoff und Bearbeitungsart. Die Steuerung unterscheidet 16 Bearbeitungsarten. Jede Werkstoff-Schneidstoff-Kombination beinhaltet für jede der 16 Bearbeitungsarten die Schnittgeschwindigkeit, den Haupt- und Nebenvorschub und die Zustellung
  - Automatische Ermittlung der Bearbeitungsarten aus dem Zyklus oder der Bearbeitungs-Unit
  - Eintrag der Schnittdaten als Vorschlagswerte im Zyklus oder in der Unit
  - 9 Werkstoff-Schneidstoff-Kombination (144 Einträge)
  - 62 Werkstoff-Schneidstoff-Kombination (992 Einträge) (optional)
-

---

**Benutzerfunktionen**


---

Dialogsprachen

- ENGLISH
- GERMAN
- CZECH
- FRENCH
- ITALIAN
- SPANISH
- PORTUGUESE
- SWEDISH
- DANISH
- FINNISH
- DUTCH
- POLISH
- HUNGARIAN
- RUSSIAN
- CHINESE
- CHINESE\_TRAD
- SLOVENIAN
- KOREAN
- NORWEGIAN
- ROMANIAN
- SLOVAK
- TURKISH

---

**Zubehör**


---

Elektronische Handräder

- Einbauhandrad HR 180 mit Anschluss an Lageeingänge, zusätzlich
- Ein serielles Einbauhandrad HR 130 oder ein portables, serielles Handrad HR 410
- Funkhandrad mit Display HR 550FS
- Handrad mit Display HR 520

Tastensystem

- TS 230: Schaltendes 3D-Tastensystem mit Kabelanschluss oder
  - TS 440: Schaltendes 3D-Tastensystem mit Infrarotübertragung
  - TS 444: Batterieloses schaltendes 3D-Tastensystem mit Infrarotübertragung
  - TS 640: Schaltendes 3D-Tastensystem mit Infrarotübertragung
  - TS 740: Hochgenaues schaltendes 3D-Tastensystem mit Infrarotübertragung
  - TT 140: Schaltendes 3D-Tastensystem zur Werkzeugvermessung mit Kabelanschluss
  - TT 449: Schaltendes 3D-Tastensystem zur Werkzeugvermessung mit Infrarotübertragung
-

**Zubehör**

DataPilot CP 640, MP 620

Steuerungssoftware für PC zum Programmieren, Archivieren und Ausbilden für MANUALplus:

- Vollversion mit Einzel- oder Mehrplatzlizenz
- Demo-Version (kostenfrei)

Optionsnummer	Option	ID	Beschreibung
0 bis 7	<b>Additional Axis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 354540-01</li> <li>■ 353904-01</li> <li>■ 353905-01</li> <li>■ 367867-01</li> <li>■ 367868-01</li> <li>■ 370291-01</li> <li>■ 353292-01</li> <li>■ 353293-01</li> </ul>	Zusätzliche Regelkreise
8	<b>Software Option 1</b>	632226-01	Zyklenprogrammierung <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konturenbeschreibung mit ICP</li> <li>■ Zyklenprogrammierung</li> <li>■ Technologiedatenbank mit 9 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen</li> </ul>
9	<b>Software Option 2</b>	632227-01	smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konturenbeschreibung mit ICP</li> <li>■ Programmierung mit smart.Turn</li> <li>■ Technologiedatenbank mit 9 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen</li> </ul>
10	<b>Software Option 3</b>	632228-01	Werkzeuge und Technologie <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erweiterung der Werkzeugdatenbank auf 999 Einträge</li> <li>■ Erweiterung der Technologiedatenbank auf 62 Werkstoff-Schneidstoff-Kombinationen</li> <li>■ Werkzeug-Standzeitverwaltung mit Austauschwerkzeugen</li> </ul>
11	<b>Software Option 4</b>	632229-01	Gewinde <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gewinde nachschneiden</li> <li>■ Handrad-Überlagerung während des Gewindeschnitts</li> </ul>
17	<b>Touch Probe Functions</b>	632230-01	Werkzeuge und Werkstücke vermessen <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeugeinstellmaße per Messtaster ermitteln</li> <li>■ Werkzeugeinstellmaße per Messoptik ermitteln</li> <li>■ Werkstücke automatisch vermessen</li> </ul>
18	<b>HEIDENHAIN DNC</b>	526451-01	Kommunikation mit externen PC-Anwendungen über COM-Komponente
42	<b>DXF Import</b>	632231-01	DXF-Import <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einlesen von DXF-Konturen</li> </ul>
54	<b>B-axis Machining</b>	825742-01	Bearbeitung mit der B-Achse <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bearbeitungslage des Werkzeugs drehen</li> </ul>

Optionsnummer	Option	ID	Beschreibung
55	<b>C-axis Machining</b>	633944-01	C-Achsbearbeitung
63	<b>TURN PLUS</b>	825743-01	Automatische Generierung von smart.Turn Programmen
70	<b>Y-axis Machining</b>	661881-01	Y-Achsbearbeitung
77	<b>4 Additional Axes</b>	634613-01	4 zusätzliche Regelkreise
78	<b>8 Additional Axes</b>	634614-01	8 zusätzliche Regelkreise
94	<b>Parallel Axes</b>	661881-01	Unterstützung von Parallelachsen (U, V, W)
101 bis 130	<b>OEM Option</b>	579651-01 bis 579651-30	Optionen des Maschinenherstellers
131	<b>Spindle Synchronism</b>	806270-01	Spindelsynchronlauf (von zwei oder mehr Spindeln)
132	<b>Opposing Spindle</b>	806275-01	Gegenspindel (Spindelsynchronlauf, Rückseitenbearbeitung)
133	<b>Remote Desk. Manager</b>	894423-01	Anzeige und Fernbedienung externer Rechneinheiten (z. B. Windows-PC)
135	<b>Synchronising Functions</b>	1085731-01	Erweitertes Synchronisieren von Achsen und Spindeln
143	<b>Load Adaptive Control LAC</b>	800545-01	LAC: Dynamische Anpassung der Regelparameter
151	<b>Load Monitoring</b>	1111843-01	Überwachung der Werkzeugbelastung

## 10.4 Kompatibilität in DIN-Programmen

Das Format der DIN-Programme der Vorgängersteuerung CNC PILOT 4290 unterscheidet sich vom Format der MANUALplus 620. Sie können aber Programme der Vorgängersteuerungen mit dem Programmkonverter an die neue Steuerung anpassen.

Die Steuerung erkennt beim Öffnen eines NC-Programms die Programme der Vorgängersteuerung. Nach einer Sicherheitsabfrage wird dieses Programm konvertiert. Der Programmname erhält den Namensvorsatz **CONV\_...**. Der Programmkonverter ist auch Bestandteil der Unterbetriebsart **Transfer** (Betriebsart **Organisation**).

Bei DIN-Programmen sind auch die unterschiedlichen Konzepte bei der Werkzeugverwaltung, Parameterverwaltung, Variablenprogrammierung und PLC-Programmierung zu berücksichtigen.

Beachten Sie folgende Punkte bei der Konvertierung von DIN-Programmen der CNC PILOT 4290:

Werkzeugaufruf (**T**-Befehle des Abschnitts **REVOLVER**):

- **T**-Befehle, die eine Referenz zur Werkzeugdatenbank beinhalten, werden unverändert übernommen (Beispiel: **T1 ID“342-300.1“**)
- **T**-Befehle, die Werkzeugdaten beinhalten, können nicht konvertiert werden

Variablenprogrammierung:

- **D**-Variablen (**#**-Variablen) werden durch **#**-Variablen der neuen Syntax ersetzt. Je nach Nummernbereich werden dabei **#c** oder **#l** oder **#n** oder **#i** Variablen benutzt
- Besonderheiten: **#0** wird zu **#c30**, **#30** wird zu **#c51**
- **V**-Variablen werden durch **#g**-Variablen ersetzt. Bei Zuweisungen werden geschweifte Klammern entfernt. Bei Ausdrücken werden geschweifte Klammern in runde Klammern gewandelt
- Variablenzugriffe auf Werkzeugdaten, Maschinenmaße, **D**-Korrekturen, Parameterdaten sowie Ereignisse können nicht konvertiert werden. Diese Programmsequenzen müssen angepasst werden. Ausnahme: Ereignis **Startsatzsuche aktiv E90[1]** wird zu **#i6** gewandelt
- Berücksichtigen Sie, dass – im Gegensatz zur CNC PILOT 4290 – der Interpreter der Steuerung in jedem Programmablauf die Zeilen erneut auswertet

M-Funktionen:

- **M30** mit **NS..** wird zu **M0 M99 NS**
- **M97** wird bei einkanaligen Steuerungen entfernt
- Alle anderen **M**-Funktionen werden unverändert übernommen

G-Funktionen:

- Folgende **G**-Funktionen werden bisher von der Steuerung nicht unterstützt: **G98, G204, G710, G906, G907, G915, G918, G975**
- Folgende **G**-Funktionen werden von einkanaligen Steuerungen nicht unterstützt: **G62, G63, G162**
- Folgende **G**-Funktionen ergeben eine Warnung, wenn sie in einer Konturbeschreibung verwendet werden: **G10, G38, G39, G52, G95, G149**. Diese Funktionen sind jetzt selbsthaltend
- Bei den Gewindefunktionen **G31, G32, G33** werden ggf. Warnungen generiert, eine Prüfung dieser Funktionen wird empfohlen
- Die Funktion **Kontur Spiegeln/Verschieben G121** wird zu **G99** konvertiert, die Funktionsweise ist aber kompatibel
- Die Funktion **G48** führt zu einer Warnung wegen geänderter Funktionsweise
- **G916, G917** und **G930** führen zu einer Warnung wegen geänderter Funktionsweise. Funktionen müssen von der PLC unterstützt werden

Namen von externen Unterprogrammen:

- Der Konverter ergänzt beim Aufruf eines externen Unterprogramms den Namensvorsatz **CONV\_...**

Mehrkanalige Programme auf einkanaligen Steuerungen:

- Bei einkanaligen Steuerungen werden Zweischlittenprogramme auf einen Schlitten konvertiert, wobei die Z-Bewegung des zweiten Schlittens nach **G1 W...** oder **G701 W...** konvertiert wird
  - Im Programmkopf wird **#SCHLITTEN \$1\$2** durch **#SCHLITTEN \$1** ersetzt
  - **\$**-Anweisungen vor der Satznummer werden entfernt
  - **\$2 G1 Z...** wird nach **G1 W...** gewandelt, entsprechend auch **G701 Z...** nach **G701 W...**
  - Das Wort **ZUORDNUNG** wird entfernt (aber intern für die Konvertierung der folgenden Sätze gemerkt)
  - Synchronanweisungen **\$1\$2 M97** werden entfernt
  - Nullpunktverschiebungen für Schlitten 2 werden auskommentiert, Verfahrenswege mit einer Warnung versehen



Nicht konvertierbare Elemente:

- Enthält das DIN-Programm nicht konvertierbare Elemente, wird der entsprechende NC-Satz als Kommentar abgelegt. Diesem Kommentar wird der Begriff **Warnung** vorangestellt. Abhängig von der Situation wird der nicht konvertierbare Befehl in die Kommentarzeile übernommen oder der nicht konvertierbare NC-Satz folgt dem Kommentar

### **HINWEIS**

#### **Achtung Kollisionsgefahr!**

Konvertierte NC-Programme können falsch konvertierte Inhalte (maschinenabhängig) oder nicht konvertierte Inhalte aufweisen. Während der Bearbeitung besteht Kollisionsgefahr!

- ▶ Konvertierte NC-Programme an die aktuelle Steuerung anpassen
- ▶ NC-Programm in der Unterbetriebsart **Simulation** mithilfe der Grafik prüfen

## 10.5 Syntaxelemente der Steuerung

Bedeutung der in der Tabelle verwendeten Symbole:

- ✓ Kompatibles Verhalten, Funktionen werden ggf. durch den Programmkonverter in eine zur Steuerung kompatible Form umgesetzt
- X Geändertes Verhalten, im Einzelfall ist die Programmierung zu prüfen
- Funktion ist nicht vorhanden oder wird durch andere Funktionalität ersetzt
- ★ Funktion ist für Steuerungen mit Mehrkanaligkeit vorhanden
- ◆ Funktion ist in Planung für zukünftige Softwareversionen und ist erst für Steuerungen mit Mehrkanaligkeit erforderlich

### Abschnittskennungen

Programmvorspann	<b>PROGRAMMKOPF</b>	✓
	<b>SCHEIBENMAGAZIN</b>	✓
	<b>REVOLVER</b>	✓
	<b>MAGAZIN</b>	✓
	<b>SPANNMITTEL</b>	X
Konturbeschreibung	<b>KONTUR / Konturgruppe</b>	X
	<b>ROHTEIL</b>	✓
	<b>FERTIGTEIL</b>	✓
	<b>HILFSKONTUR</b>	✓
C-Achskonturen	<b>STIRN</b>	✓
	<b>RUECKSEITE</b>	✓
	<b>MANTEL</b>	✓
Werkstückbearbeitung	<b>BEARBEITUNG</b>	✓
	<b>ZUORDNUNG</b>	★
	<b>ENDE</b>	✓
Unterprogramme	<b>UNTERPROGRAMM</b>	✓
	<b>Return</b>	✓
Sonstige	<b>CONST</b>	✓
Y-Achskonturen	<b>STIRN_Y</b>	✓
	<b>RUECKSEITE_Y</b>	✓
	<b>MANTEL_Y</b>	✓

**G-Befehle für Drehkonturen**

Rohteilbeschreibung	<b>G20-Geo</b> Futterteil Zylinder/Rohr	✓
	<b>G21-Geo</b> Gußteil	✓
Grundelemente der Drehkontur	<b>G0-Geo</b> Startpunkt der Kontur	✓
	<b>G1-Geo</b> Strecke	✓
	<b>G2-Geo</b> Bogen inkrementale Mittelpunktbe- maßung	✓
	<b>G3-Geo</b> Bogen inkrementale Mittelpunktbe- maßung	✓
	<b>G12-Geo</b> Bogen absolute Mittelpunktbe- maßung	✓
	<b>G13-Geo</b> Bogen absolute Mittelpunktbe- maßung	✓
	Formelemente der Drehkontur	<b>G22-Geo</b> Einstich (Standard)
<b>G23-Geo</b> Einstich/Freidrehung		✓
<b>G24-Geo</b> Gewinde mit Freistich		✓
<b>G25-Geo</b> Freistichkontur		✓
<b>G34-Geo</b> Gewinde (Standard)		✓
<b>G37-Geo</b> Gewinde (Allgemein)		✓
<b>G49-Geo</b> Bohrung auf Drehmitte		✓
Hilfsbefehle der Konturbeschreibung	<b>G7-Geo</b> Genauhalt ein	✓
	<b>G8-Geo</b> Genauhalt aus	✓
	<b>G9-Geo</b> Genauhalt satzweise	✓
	<b>G10-Geo</b> Rautiefe	X
	<b>G38-Geo</b> Vorschubreduzierung	X
	<b>G39-Geo</b> Attribute Überlagerungselemente	–
	<b>G52-Geo</b> Aufmaß satzweise	X
	<b>G95-Geo</b> Vorschub pro Umdrehung	X
	<b>G149-Geo</b> Additive Korrektur	X

**G-Befehle für C-Achskonturen**

Überlagerte Konturen	<b>G308-Geo</b> Anfang Tasche/Insel	✓
	<b>G309-Geo</b> Ende Tasche/Insel	✓
Stirn-/Rückseitenkontur	<b>G100-Geo</b> Startpunkt Stirnseitenkontur	✓
	<b>G101-Geo</b> Strecke Stirnseite	✓
	<b>G102-Geo</b> Bogen Stirnseite	✓
	<b>G103-Geo</b> Bogen Stirnseite	✓
	<b>G300-Geo</b> Bohrung Stirnseite	✓
	<b>G301-Geo</b> Lineare Nut Stirnseite	✓
	<b>G302-Geo</b> Zirkulare Nut Stirnseite	✓
	<b>G303-Geo</b> Zirkulare Nut Stirnseite	✓
	<b>G304-Geo</b> Vollkreis Stirnseite	✓
	<b>G305-Geo</b> Rechteck Stirnseite	✓
	<b>G307-Geo</b> Regelmäßiges Vieleck Stirnseite	✓
	<b>G401-Geo</b> Muster linear Stirnseite	✓
	<b>G402-Geo</b> Muster zirkular Stirnseite	✓
	Mantelflächenkontur	<b>G110-Geo</b> Startpunkt Mantelflächenkontur
<b>G111-Geo</b> Strecke Mantelfläche		✓
<b>G112-Geo</b> Bogen Mantelfläche		✓
<b>G113-Geo</b> Bogen Mantelfläche		✓
<b>G310-Geo</b> Bohrung Mantelfläche		✓
<b>G311-Geo</b> Lineare Nut Mantelfläche		✓
<b>G312-Geo</b> Zirkulare Nut Mantelfläche		✓
<b>G313-Geo</b> Zirkulare Nut Mantelfläche		✓
<b>G314-Geo</b> Vollkreis Mantelfläche		✓
<b>G315-Geo</b> Rechteck Mantelfläche		✓
<b>G317-Geo</b> Regelmäßiges Vieleck Mantelfläche		✓
<b>G411-Geo</b> Muster linear Mantelfläche		✓
<b>G412-Geo</b> Muster zirkular Mantelfläche		✓

**G-Befehle für Y-Achskonturen**

XY-Ebene	<b>G170-Geo</b> Startpunkt Kontur	✓
	<b>G171-Geo</b> Strecke	✓
	<b>G172-Geo</b> Kreisbogen	✓
	<b>G173-Geo</b> Kreisbogen	✓
	<b>G370-Geo</b> Bohrung	✓
	<b>G371-Geo</b> Lineare Nut	✓
	<b>G372-Geo</b> Zirkulare Nut	✓
	<b>G373-Geo</b> Zirkulare Nut	✓
	<b>G374-Geo</b> Vollkreis	✓
	<b>G375-Geo</b> Rechteck	✓
	<b>G376-Geo</b> Einzelfläche	✓
	<b>G377-Geo</b> Regelmäßiges Vieleck	✓
	<b>G471-Geo</b> Lineares Muster	✓
	<b>G472-Geo</b> Zirkulares Muster	✓
	<b>G477-Geo</b> Mehrkantfläche	✓
YZ-Ebene	<b>G180-Geo</b> Startpunkt Kontur	✓
	<b>G181-Geo</b> Strecke	✓
	<b>G182-Geo</b> Kreisbogen	✓
	<b>G183-Geo</b> Kreisbogen	✓
	<b>G380-Geo</b> Bohrung	✓
	<b>G381-Geo</b> Lineare Nut	✓
	<b>G382-Geo</b> Zirkulare Nut	✓
	<b>G383-Geo</b> Zirkulare Nut	✓
	<b>G384-Geo</b> Vollkreis	✓
	<b>G385-Geo</b> Rechteck	✓
	<b>G387-Geo</b> Regelmäßiges Vieleck Mantelfläche	✓
	<b>G481-Geo</b> Lineares Muster	✓
	<b>G482-Geo</b> Zirkulares Muster	✓
	<b>G386-Geo</b> Einzelfläche	✓
	<b>G487-Geo</b> Mehrkantfläche	✓

**G-Befehle für Bearbeitung**

Werkzeugbewegung ohne Bearbeitung	<b>G0</b> Positionieren im Eilgang	✓
	<b>G14</b> Werkzeugwechsellpunkt anfahren	✓
	<b>G701</b> Eilgang in Maschinenkoordinaten	✓
Einfache Linear- und Zirkularbewegungen	<b>G1</b> Linearbewegung	✓
	<b>G2</b> Zirkular inkrementale Mittelpunktbeaßung	✓
	<b>G3</b> Zirkular inkrementale Mittelpunktbeaßung	✓
	<b>G12</b> Zirkular absolute Mittelpunktbeaßung	✓
	<b>G13</b> Zirkular absolute Mittelpunktbeaßung	✓
Vorschub, Drehzahl	<b>Gx26</b> Drehzahlbegrenzung	✓
	<b>G48</b> Eilgang reduzieren	X
	<b>G64</b> Unterbrochener Vorschub	✓
	<b>G192</b> Minutenvorschub Drehachse	–
	<b>Gx93</b> Vorschub pro Zahn	✓
	<b>G94</b> Minutenvorschub	✓
	<b>Gx95</b> Umdrehungsvorschub	✓
	<b>Gx96</b> Konstante Schnittgeschwindigkeit	✓
Schneidenradiuskompensation	<b>G40</b> SRK/FRK ausschalten	✓
	<b>G41</b> SRK/FRK links	✓
	<b>G42</b> SRK/FRK rechts	✓
Nullpunktverschiebungen	<b>G51</b> Relative Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G53</b> Parameterabhängige Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G54</b> Parameterabhängige Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G55</b> Parameterabhängige Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G56</b> Additive Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G59</b> Absolute Nullpunktverschiebung	✓
	<b>G121</b> Kontur Spiegeln/Verschieben	✓
	<b>G152</b> Nullpunktverschiebung C-Achse	✓
	<b>G920</b> Nullpunktverschiebung inaktiv setzen	✓
	<b>G921</b> Nullpunktverschiebung, Werkzeugmaße inaktiv setzen	✓
	<b>G980</b> Nullpunktverschiebung aktiv setzen	✓
Aufmaße	<b>G50</b> Aufmaß abschalten	✓
	<b>G52</b> Aufmaß abschalten	✓
	<b>G57</b> Aufmaß achsparallel	✓
	<b>G58</b> Aufmaß konturparallel	✓

**G-Befehle für Bearbeitung**

Sicherheitsabstände	<b>G47</b> Sicherheitsabstände setzen	✓
	<b>G147</b> Sicherheitsabstand (Fräsbearbeitung)	✓
Werkzeug, Korrekturen	<b>T</b> Werkzeug einwechseln	✓
	<b>G148</b> Wechsel der Schneidenkorrektur	✓
	<b>G149</b> Additive Korrektur	✓
	<b>G150</b> Verrechnung rechte Werkzeugspitze	✓
	<b>G151</b> Verrechnung linke Werkzeugspitze	✓
	<b>G710</b> Ketten von Werkzeugmaßen	◆

### Zyklen für die Drehbearbeitung

Einfache Drehzyklen	<b>G80</b> Zyklusende	✓
	<b>G81</b> Einfaches Schruppen längs	✓
	<b>G82</b> Einfaches Schruppen plan	✓
	<b>G83</b> Konturwiederholzyklus	✓
	<b>G85</b> Freistich	✓
	<b>G86</b> Einfacher Einstechzyklus	✓
	<b>G87</b> Übergangsradien	✓
	<b>G88</b> Fasen	✓
Bohrzyklen	<b>G36</b> Gewindebohren	✓
	<b>G71</b> Einfacher Bohrzyklus	✓
	<b>G72</b> Aufbohren, Senken, usw.	✓
	<b>G73</b> Gewindebohrzyklus	✓
	<b>G74</b> Tiefbohrzyklus	✓
Konturbezogene Drehzyklen	<b>G810</b> Schruppzyklus längs	✓
	<b>G820</b> Schruppzyklus plan	✓
	<b>G830</b> Schruppzyklus konturparallel	✓
	<b>G835</b> Konturparallel mit neutralem Werkzeug	✓
	<b>G860</b> Universeller Einstechzyklus	✓
	<b>G866</b> Einfacher Einstechzyklus	✓
	<b>G869</b> Stechdrehzyklus	✓
Gewindezyklen	<b>G890</b> Schlichtzyklus	✓
	<b>G31</b> Gewindezyklus	✓
	<b>G32</b> Einfacher Gewindezyklus	✓
	<b>G33</b> Einzelner Gewindeschnitt	✓
	<b>G933</b> Gewindeschalter	–
	<b>G799</b> Gewindefräsen axial	✓
	<b>G800</b> Gewindefräsen XY-Ebene	✓
	<b>G806</b> Gewindefräsen YZ-Ebene	✓



**Synchronisationsbefehle**

Zuordnung von Kontur und Bearbeitung	<b>G98</b> Zuordnung von Spindel und Werkstück	–
	<b>G99</b> Werkstückgruppe	X
Schlittensynchronisation	<b>G62</b> Einseitige Synchronisation	★
	<b>G63</b> Synchronstart von Wegen	★
	<b>G162</b> Synchronmarke setzen	★
Koturnachführung	<b>G702</b> Konturnachführung Sichern/Laden	✓
	<b>G703</b> Konturnachführung Ein/Aus	✓
	<b>G706</b> K-Default-Verzweigung	–
Spindelsynchronisation, Werkstückübergabe	<b>G30</b> Konvertieren und Spiegeln	✓
	<b>G121</b> Kontur Spiegeln/Verschieben	✓
	<b>G720</b> Spindelsynchronisation	✓
	<b>G905</b> C-Winkelversatz messen	–
	<b>G906</b> Winkelversatz bei Spindelsynchronlauf erfassen	–
	<b>G916</b> Fahren auf Festanschlag	✓
	<b>G917</b> Abstechkontrolle mit Schleppfehlerüberwachung	✓
	<b>G991</b> Abstechkontrolle mit Spindelüberwachung	–
<b>G992</b> Werte für Abstechkontrolle	–	

**C-Achsbearbeitung**

C-Achse	<b>G119</b> C-Achse wählen	✓
	<b>G120</b> Referenzdurchmesser Mantelflächenbearbeitung	✓
	<b>G152</b> Nullpunktverschiebung C-Achse	✓
	<b>G153</b> C-Achse normieren	✓
Stirn-/Rückseitenbearbeitung	<b>G100</b> Eilgang Stirnfläche	✓
	<b>G101</b> Synchronstart von Wegen	✓
	<b>G102</b> Kreisbogen Stirnfläche	✓
	<b>G103</b> Kreisbogen Stirnfläche	✓
Fräszyklen	<b>G799</b> Gewindefräsen axial	✓
	<b>G801</b> Gravieren Stirnfläche	✓
	<b>G802</b> Gravieren Mantelfläche	✓
	<b>G840</b> Konturfräsen	✓
	<b>G845</b> Taschenfräsen Schruppen	✓
	<b>G846</b> Taschenfräsen Schlichten	✓
Mantelflächenbearbeitung	<b>G110</b> Eilgang Mantelfläche	✓
	<b>G111</b> Linearbewegung Mantelfläche	✓
	<b>G112</b> Kreisbogen Mantelfläche	✓
	<b>G113</b> Kreisbogen Mantelfläche	✓

**Variablenprogrammierung, Programmverzweigung**

Variablenprogrammierung	<b>#-Variable</b> Auswertung bei Programmübersetzung	✓
	<b>V-Variable</b> Auswertung bei Programmausführung	✓
Programmverzweigung, Programmwiederholung	<b>IF..THEN..</b> Programmverzweigung	✓
	<b>WHILE..</b> Programmwiederholung	✓
	<b>SWITCH..</b> Programmverzweigung	✓
Sonderfunktionen	<b>\$</b> Schlittenkennung	✓
	<b>/</b> Ausblendeebene	✓
Dateneingaben, Datenausgaben	<b>INPUT</b> Eingabe (#-Variable)	✓
	<b>WINDOW</b> Ausgabefenster öffnen (#-Variable)	✓
	<b>PRINT</b> Ausgabe (#-Variable)	✓
	<b>INPUTA</b> Eingabe (V-Variable)	✓
	<b>WINDOWA</b> Ausgabefenster öffnen (V-Variable)	✓
	<b>PRINTA</b> Ausgabe (V-Variable)	✓
Unterprogramme	<b>L</b> Unterprogrammaufruf	✓

**Messfunktionen, Belastungsüberwachung**

Inprozessmessen	<b>G910</b> Inprozessmessen einschalten	✓
	<b>G912</b> Istwertaufnahme Inprozessmessen	✓
	<b>G913</b> Inprozessmessen ausschalten	✓
	<b>G914</b> Messtasterüberwachung ausschalten	✓
Postprozessmessen	<b>G915</b> Postprozessmessen	◆
Belastungsüberwachung	<b>G995</b> Überwachungszone festlegen	✓
	<b>G996</b> Art der Belastungsüberwachung	✓

## Sonstige G-Funktionen

Sonstige G-Funktionen	<b>G4</b> Verweilzeit	✓
	<b>G7</b> Genauhalt ein	✓
	<b>G8</b> Genauhalt aus	✓
	<b>G9</b> Genauhalt satzweise	✓
	<b>G15</b> Drehachsen fahren	–
	<b>G60</b> Schutzzone inaktiv setzen	✓
	<b>G65</b> Spannmittel anzeigen	✓
	<b>G66</b> Aggregatposition	◆
	<b>G204</b> Warten auf Zeitpunkt	◆
	<b>G717</b> Sollwerte aktualisieren	–
	<b>G718</b> Schleppfehler ausfahren	–
	<b>G901</b> Istwerte in Variable	✓
	<b>G902</b> Nullpunktverschiebung in Variable	✓
	<b>G903</b> Schleppfehler in Variable	✓
	<b>G907</b> Drehzahlüberwachung satzweise aus	◆
	<b>G908</b> Vorschubüberlagerung 100 %	✓
	<b>G909</b> Interpreterstopp	✓
	<b>G918</b> Vorsteuerung	–
	<b>G919</b> Spindeloverride 100 %	✓
	<b>G920</b> Nullpunktverschiebung deaktivieren	✓
	<b>G921</b> Nullpunktverschiebungen, Werkzeuglängen deaktivieren	✓
	<b>G922</b> Drehzahl bei V-konstant	–
	<b>G930</b> Pinolenüberwachung	✓
	<b>G940</b> T-Nummer intern	–
	<b>G941</b> Magazinplatzkorrekturen übergeben	–
	<b>G975</b> Schleppfehlergrenze	◆
	<b>G980</b> Nullpunktverschiebung aktivieren	✓
	<b>G981</b> Nullpunktverschiebungen, Werkzeuglängen aktivieren	✓

**B- und Y-Achsbearbeitung**

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Bearbeitungsebenen	<b>G16</b> Bearbeitungsebene schwenken	✓
	<b>G17</b> XY-Ebene (Stirn- oder Rückseite)	✓
	<b>G18</b> XZ-Ebene (Drehbearbeitung)	✓
	<b>G19</b> YZ-Ebene (Draufsicht/Mantel)	✓
Werkzeugbewegung ohne Bearbeitung	<b>G0</b> Positionieren im Eilgang	✓
	<b>G14</b> Werkzeugwechsellpunkt anfahren	✓
	<b>G600</b> Werkzeugvorwahl	✓
	<b>G701</b> Eilgang in Maschinenkoordinaten	✓
	<b>G714</b> Magazinwerkzeug einwechseln	◆
	<b>G712</b> Werkzeuglage definieren	◆
Fräszyklen	<b>G841</b> Flächenfräsen Schruppen	✓
	<b>G842</b> Flächenfräsen Schlichten	✓
	<b>G843</b> Mehrkantfräsen Schruppen	✓
	<b>G844</b> Mehrkantfräsen Schlichten	✓
	<b>G845</b> Taschenfräsen Schruppen	✓
	<b>G846</b> Taschenfräsen Schlichten	✓
	<b>G800</b> Gewindefräsen XY-Ebene	✓
	<b>G806</b> Gewindefräsen YZ-Ebene	✓
	<b>G803</b> Gravieren XY-Ebene	✓
	<b>G804</b> Gravieren YZ-Ebene	✓
	<b>G808</b> Abwälzfräsen	✓
Einfache Linear- und Zirkularbewegungen	<b>G1</b> Linearweg	✓
	<b>G2</b> Zirkularweg, inkrementale Mittelpunktverma- ßung	✓
	<b>G3</b> Zirkularweg, inkrementale Mittelpunktverma- ßung	✓
	<b>G12</b> Zirkularweg, absolute Mittelpunktverma- ßung	✓
	<b>G13</b> Zirkularweg, absolute Mittelpunktverma- ßung	✓



# 11

 

 






**Übersicht der  
Zyklen**

## 11.1 Rohteilzyklen und Einzelschnittzyklen



 

 

 
Rohteilzyklen		Seite
	Übersicht	Seite 181
	<b>Standard-Rohteil</b>	Seite 181
	<b>ICP-Rohteil</b>	Seite 182
Einzelschnittzyklen		Seite
	Übersicht	Seite 183
	<b>Eilgang Positionierung</b>	Seite 184
	<b>Werkzeugwechsellpunkt anfahren</b>	Seite 185
	<b>Linearbearbeitung längs:</b> Einzelner Längsschnitt	Seite 186
	<b>Linearbearbeitung plan:</b> Einzelner Planschnitt	Seite 187
	<b>Linearbearbeitung im Winkel:</b> Einzelner schräger Schnitt	Seite 188
	<b>Zirkularbearbeitung:</b> Einzelner zirkularer Schnitt	Seite 190
	<b>Zirkularbearbeitung:</b> Einzelner zirkularer Schnitt	Seite 190
	<b>Fase:</b> Erstellung einer Fase	Seite 192
	<b>Rundung:</b> Erstellung einer Rundung	Seite 194
	<b>M-Funktion:</b> Eingabe einer M-Funktion	Seite 196



## 11.2 Abspannzyklen

Abspannzyklen	Seite
 Übersicht	Seite 197
 <b>Zerspanen längs:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Konturen	Seite 200
 <b>Zerspanen plan:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Konturen	Seite 202
 <b>Zerspanen mit Eintauchen längs</b> <b>Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Konturen</b>	Seite 216
 <b>Zerspanen mit Eintauchen plan:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für einfache Konturen	Seite 218
 <b>ICP-Konturparallel längs:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen	Seite 232
 <b>ICP-Konturparallel plan:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen	Seite 235
 <b>ICP-Zerspanen längs:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen	Seite 242
 <b>ICP-Zerspanen plan:</b> Schrupp- und Schlichtzyklus für beliebige Konturen	Seite 244


## 11.3 Stech- und Stehdrehzyklen

Stechzyklen		Seite
	Übersicht	Seite 254
	<b>Einstecken radial:</b> Stech- und Schlichtzyklen für einfache Konturen	Seite 256
	<b>Einstecken axial:</b> Stech- und Schlichtzyklen für einfache Konturen	Seite 258
	<b>Einstecken radial ICP:</b> Stech- und Schlichtzyklen für beliebige Konturen	Seite 272
	<b>Einstecken axial ICP:</b> Stech- und Schlichtzyklen für beliebige Konturen	Seite 274
	<b>Freistechen H</b>	Seite 304
	<b>Freistechen K</b>	Seite 306
	<b>Freistechen U</b>	Seite 307
	<b>Abstechen:</b> Zyklus zum Abstechen des Drehteils	Seite 309
Stechdrehzyklen		Seite
	 Übersicht	Seite 280
	<b>Stechdrehen radial:</b> Stechdreh- und Schlichtzyklen für einfache Konturen	Seite 280
	<b>Stechdrehen axial:</b> Stechdreh- und Schlichtzyklen für einfache Konturen	Seite 282
	<b>ICP-Stechdrehen radial:</b> Stechdreh- und Schlichtzyklen für beliebige Konturen	Seite 296
	<b>ICP-Stechdrehen axial:</b> Stechdreh- und Schlichtzyklen für beliebige Konturen	Seite 298

 
 









## 11.4 Gewindezyklen

Gewindezyklen	Seite
 Übersicht	Seite 313
 <b>Gewindezyklus:</b> ein- oder mehrgängiges Längsgewinde	Seite 318
 <b>Kegelgewinde:</b> ein- oder mehrgängiges Kegelgewinde	Seite 323
 <b>API-Gewinde:</b> ein- oder mehrgängiges API-Gewinde (API: American Petroleum Institut)	Seite 326
 <b>Gewindenachschneiden:</b> ein- oder mehrgängiges Längsgewinde nachschneiden	Seite 328
 <b>Kegelgewinde nachschneiden:</b> ein- oder mehrgängiges Kegelgewinde nachschneiden	Seite 332
 <b>API-Gewinde nachschneiden:</b> ein- oder mehrgängiges API-Gewinde nachschneiden	Seite 334
 <b>Freistich DIN 76:</b> Gewindefreistich und Gewindeanschnitt	Seite 336
 <b>Freistich DIN 509 E:</b> Freistich und Zylinderanschnitt	Seite 338
 <b>Freistich DIN 509 F:</b> Freistich und Zylinderanschnitt	Seite 340

## 11.5 Bohrzyklen

 Bohrzyklen		Seite
	Übersicht	Seite 344
	<b>Bohren axial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 344
	<b>Bohren radial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 347
	<b>Tieflochbohren axial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 349
	<b>Tieflochbohren radial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 352
	<b>Gewindebohren axial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 355
	<b>Gewindebohren radial:</b> Für einzelne Bohrungen und Muster	Seite 357
	<b>Gewindefräsen:</b> Fräst ein Gewinde in eine bestehende Bohrung	Seite 359

## 11.6 Fräszyklen

Fräszyklen		Seite
	Übersicht	Seite 363
	<b>Eilgang Positionierung:</b> C-Achse einschalten. Werkzeug und Spindel positionieren	Seite 364
	<b>Nut axial:</b> Fräst einzelne Nut oder Nutmuster	Seite 365
	<b>Figur axial:</b> Fräst einzelne Figur	Seite 369
	<b>Kontur axial ICP:</b> Fräst einzelne ICP-Kontur oder Konturmuster	Seite 377
	<b>Stirnfräsen:</b> Fräst Flächen oder Mehrkante	Seite 385
	<b>Nut radial:</b> Fräst einzelne Nut oder Nutmuster	Seite 367
	<b>Figur radial:</b> Fräst einzelne Figur	Seite 373
	<b>Kontur radial ICP:</b> Fräst einzelne ICP-Kontur oder Konturmuster	Seite 381
	<b>Wendelnut fräsen radial:</b> Fräst eine Wendelnut	Seite 388
	<b>Gewindefräsen:</b> Fräst ein Gewinde in eine bestehende Bohrung	Seite 359

## Index

### A

Absolute Koordinaten.....	55
Abspanzyklen.....	197
Beispiel.....	250
Abstechen.....	309
Achsbezeichnungen.....	54
Additive Korrektur.....	153
Zyklusprogrammierung.....	180
Alphatastatur.....	68
Angetriebene Werkzeuge.....	121
Ankratzen.....	136
Anmeldeschlüssel.....	607
Anschlussmöglichkeit.....	656
API-Gewinde.....	326
nachschnitten.....	334
Arbeiten mit Zyklen.....	172
Ausblendeebene.....	149
Ausschalten.....	99
Automatikjob.....	151

### B

Bearbeitungsattribute ICP.....	420
Bedienung - Grundlagen.....	65
Beispiel	
Abspanzyklen.....	250
Bohrzyklen.....	361
Fräszyklen.....	392
Gewinde und Freistichzyklen	342
Musterbearbeitung.....	412
Stechzyklen.....	311
Belastungsüberwachung.....	156
Betriebsart.....	48, <b>65</b>
Maschine.....	96
Organisation.....	606
Werkzeug-Editor.....	560, <b>563</b>
Betriebszeiten anzeigen.....	130
Bildschirm.....	64
reinigen.....	93
Bohren	
axial.....	344
radial.....	347
Bohr- und Fräsmuster.....	400
Bohrzyklen.....	344

### C

C-Achse.....	46
C-Achswert setzen.....	128

### D

Dateiorganisation.....	165
Dateneingaben.....	67
Datensicherung.....	51, <b>650</b>
Diagnosebits.....	572
DIN-Konvertierung.....	169
DIN-Programme konvertieren..	681
Dry Run Modus.....	155
Duplizieren	
Linear.....	437
Spiegeln.....	439
Zirkular.....	438
DXF-Konturen.....	529

### E

Eilgang Positionierung.....	184
Fräsen.....	364
Einlernen.....	142
Einschalten.....	97
Einstecken axial.....	258
Erweitert.....	262
ICP Schichten.....	278
Schichten.....	266
Schichten – Erweitert.....	270
Einstecken radial.....	256
Erweitert.....	260
ICP Schichten.....	276
Schichten.....	264
Schichten – Erweitert.....	268
Einzelschnittzyklen.....	183
EnDat-Geber.....	97
Ethernet-Schnittstelle.....	652
(bei Software 548328- xx)....	654
(bei Software 548431-05)....	656

### F

Fase.....	192
Fehlermeldung.....	73
Fehlerprotokoll.....	76
Formelemente ICP.....	419
Fräsen	
Stirnfräsen.....	385
Fräsen axial	
Figur.....	369
Gravieren Stirnfläche.....	393
ICP-Kontur.....	377
Nut.....	365
Fräsen radial	
Figur.....	373
Gravieren Mantelfläche.....	395
ICP-Kontur.....	381
Nut.....	367
Wendelnut.....	388
Fräserradiuskompensation (FRK)	59
Fräslaufrichtung Konturfräsen...	390
Fräszyklen.....	363
Freistecken	
Form H.....	304

Form K.....	306
Form U.....	307
Freistichlage.....	<b>255</b> , 316
Freistichzyklen.....	313
DIN 509 E.....	338
DIN 509 F.....	340
DIN 76.....	336
Funkhandrad	
Handradaufnahme zuordnen	131
Kanal einstellen.....	132
konfigurieren.....	131
Sendeleistung einstellen.....	132
Statistikdaten.....	133

### G

Geometrieberechnungen ICP... ..	420
Gesten.....	89
Gewinde	
Ablauf.....	317
Anlauf.....	317
Lage.....	314
Steigung.....	690
Tiefe.....	317
Gewindebohren	
axial.....	355
radial.....	357
Gewindefräsen axial.....	359
Gewindezyklen.....	313
API.....	326
API nachschneiden.....	334
Kegel.....	323
Kegel nachschneiden.....	332
längs.....	318
längs – Erweitert.....	321
längs nachschneiden.....	328
längs nachschneiden -	
Erweitert.....	330
letzter Schnitt.....	318
Gravieren Zeichentabelle.....	397

### H

Handradbetrieb.....	141
Hilfebilder.....	173
Hilfesystem.....	79

### I

ICP Bearbeitungsattribute.....	420
ICP Bohrung	
Mantelfläche.....	494
Stirnfläche.....	484
XY-Ebene.....	507
YZ-Ebene.....	523
ICP-Editor	
Einlernen.....	421
smart.Turn.....	424
ICP Einstecken	
axial Schichten.....	278

radial Schichten.....	276	XY-Ebene.....	500	Drehkontur.....	452
ICP Einstechzyklen		YZ-Ebene.....	516	Mantelfläche.....	469
axial.....	274	ICP Lineare Nut		Stirnfläche.....	463
radial.....	272	Mantelfläche.....	492	XY-Ebene.....	498
ICP Einzelfläche		Stirnfläche.....	482	YZ-Ebene.....	514
XY-Ebene.....	510	XY-Ebene.....	505	ICP Vieleck	
YZ-Ebene.....	526	YZ-Ebene.....	521	Mantelfläche.....	491
ICP Fase		ICP Lineares Muster		Stirnfläche.....	481
Drehkontur.....	455	Mantelfläche.....	495	XY-Ebene.....	504
Mantelfläche.....	472	Stirnfläche.....	485	YZ-Ebene.....	520
Stirnfläche.....	466	XY-Ebene.....	508	ICP Winkeleingabe.....	432
XY-Ebene.....	501	YZ-Ebene.....	524	ICP Zirkulare Nut	
YZ-Ebene.....	517	ICP Linie im Winkel		Mantelfläche.....	493
ICP Formelemente überlagern.	441	Drehkontur.....	453	Stirnfläche.....	483
ICP Freistich		Mantelfläche.....	470	XY-Ebene.....	506
DIN 509 E.....	457	Stirnfläche.....	464	YZ-Ebene.....	522
DIN 509 F.....	458	XY-Ebene.....	499	ICP Zirkulares Muster	
DIN 76.....	456	YZ-Ebene.....	515	Mantelfläche.....	496
Form H.....	459	ICP Lupe.....	448	Stirnfläche.....	486
Form K.....	460	ICP Mehrkantfläche		XY-Ebene.....	509
Form U.....	459	XY-Ebene.....	511	YZ-Ebene.....	525
ICP Geometrieberechnungen...	420	YZ-Ebene.....	527	Inkrementale Koordinaten.....	56
ICP Horizontale Linie		ICP Nullpunkt verschieben.....	436	Innengewinde berechnen.....	431
Drehkontur.....	452	ICP Polarkoordinaten.....	432	Invertieren.....	439
Mantelfläche.....	469	ICP Rechteck			
Stirnfläche.....	463	Mantelfläche.....	490	<b>J</b>	
XY-Ebene.....	499	Stirnfläche.....	480	Jobanwahl.....	151
YZ-Ebene.....	515	XY-Ebene.....	503	<b>K</b>	
ICP Kontur		YZ-Ebene.....	519	Kegelgewinde.....	323
ändern.....	441	ICP Referenzdaten.....	474	nachschnitten.....	332
C-Achsbearbeitung.....	473	XY-Ebene.....	497	Kompatibilität in DIN-Programmen..	705
editieren.....	427	YZ-Ebene.....	512	Komplettbearbeitung.....	47
Grundlagen.....	418	ICP Rohteilform		Kontextsensitive Hilfe.....	79
Mantelfläche smart.Turn.....	487	Gußteil.....	450	Konturgruppe.....	530
Stirnfläche smart.Turn.....	477	Rohr.....	450	Koordinatensystem.....	55
übernehmen.....	419	Stange.....	450	Korrektur.....	153
Vermaßung.....	430	ICP Rohteilkontur.....	182	<b>L</b>	
verschachtelt.....	474	ICP Selektionsfunktionen.....	435	Linearbearbeitung	
Y-Achsbearbeitung.....	473	ICP Startpunkt festlegen		im Winkel.....	188
ICP Konturdarstellung.....	433	Drehkontur.....	451	längs.....	186
ICP Konturelement		Mantelflächenkontur.....	468	plan.....	187
ändern.....	443	Stirnflächenkontur.....	462	Lineares Bohrmuster	
löschen.....	442	XY-Ebene.....	498	axial.....	400
ICP Konturelemente		YZ-Ebene.....	514	radial.....	402
Drehkontur.....	451	ICP Stechdrehen		Lineares Fräsmuster	
Mantelfläche.....	467	axial.....	298	axial.....	403
Stirnfläche.....	461	axial Schichten.....	302	radial.....	405
zufügen.....	441	radial.....	296	Listenoperationen.....	68
ICP Konturrichtung.....	440	radial Schichten.....	300	<b>M</b>	
ICP Kreis		ICP Übergänge bei		Magazinliste bearbeiten.....	118
Mantelfläche.....	489	Konturelementen.....	430	Manueller Betrieb.....	140
Stirnfläche.....	479	ICP Verrundung		Maschine	
XY-Ebene.....	502	Drehkontur.....	455	einrichten.....	124
YZ-Ebene.....	518	Mantelfläche.....	472	mit Magazin.....	114
ICP Kreisbogen		Stirnfläche.....	466		
Drehkontur.....	454	XY-Ebene.....	501		
Mantelfläche.....	471	YZ-Ebene.....	517		
Stirnfläche.....	465	ICP Vertikale Linien			

- mit Multifix..... 112
  - mit Revolver..... 113
  - Maschinendatenanzeige..... 106
  - Maschinendaten eingeben..... 100
  - Maschinenmaß einrichten..... 129
  - Maschinen-Nullpunkt..... 56
  - Maßeinheiten..... 57
  - Menüauswahl..... 66
  - Messoptik..... 138
  - Messtaster..... 137
  - M-Funktion..... 196
    - bei Zyklen..... 175
  - Multiwerkzeuge bearbeiten..... 569
  - Muster linear
    - Bohrmuster axial..... 400
    - Bohrmuster radial..... 402
    - Fräsmuster axial..... 403
    - Fräsmuster radial..... 405
  - Muster zirkular
    - Bohrmuster axial..... 406
    - Bohrmuster radial..... 408
    - Fräsmuster axial..... 409
    - Fräsmuster radial..... 411
- N**
- NC-Programme aus Vorgängersteuerungen importieren. 678
  - Netzwerk-Verbindungen..... 652
- O**
- Offset definieren..... 125
  - Organisation..... 606
- P**
- Parameter..... 608
    - Bearbeitungsparameter..... 629
  - Passungen berechnen..... 431
  - Platztafel einrichten..... 112
  - Polarkoordinaten..... 56
  - Programm
    - Ablauf..... 144
    - Ausführung..... 148
    - Auswahl..... 165
    - Typen..... 72
  - Protokoll..... 76, 77
- R**
- Referenzbearbeitung..... 158
  - Referenzfahren..... 125
  - Referenzmarken..... 54
  - Revolverliste
    - bearbeiten..... 116
    - bestücken..... 114
  - Rohteil
    - Beschreibung ICP..... 450
    - Kontur ICP..... 182
    - Nachführung im Einlernen.... 174
  - Stange/Rohr..... 181
    - Zyklen..... 181
  - Rundung..... 194
- S**
- Schaltfunktion bei Zyklen..... 175
  - Schlittenlage..... 45
  - Schlüsselzahl..... 607
  - Schnittaufteilung..... 317
  - Schnittbegrenzungen SX, SZ.... 180
  - Schutzzone setzen..... 126
  - Servicedateien speichern..... 78
  - Sicherheitsabstände SCI und SCK..... 180
  - Sicherheitsabstand G47..... 180
  - Simulation..... 164
    - 3D-Darstellung..... 543
    - Allgemeine Einstellungen.... 555
    - Ansicht einstellen..... 537
    - Bedienung..... 533
    - Konturerzeugung in der Simulation..... 551
    - Kontur vermaßen..... 553
    - Lupe..... 546
    - mit Startsatz..... 548
    - Radierdarstellung..... 542
    - Wegdarstellung..... 540
    - Werkzeugdarstellung..... 541
    - Zeitberechnung..... 550
    - Zusatzfunktionen..... 535
  - Simulationsfenster..... 537
  - smart.Turn-Dialog..... 67
  - Softkey..... 66
  - Sortierfunktion..... 165
  - Spiegeln
    - Konturabschnitt durch Spiegeln... 439
  - Spindel..... 111
  - Standzeitüberwachung..... 122
  - Startsatzsuche..... 147
  - Stechdrehen axial..... 282
    - Erweitert..... 286
    - ICP..... 298
    - ICP Schichten..... 302
    - Schichten..... 290
    - Schichten – Erweitert..... 294
  - Stechdrehen - Grundlagen..... 280
  - Stechdrehen radial..... 280
    - Erweitert..... 284
    - ICP..... 296
    - ICP Schichten..... 300
    - Schichten..... 288
    - Schichten – Erweitert..... 292
  - Stechzyklen..... 254
  - Steuerungsbildschirm..... 64
  - Streckenmaß..... 467
  - Stückzahl..... 149
  - Systemzeit einstellen..... 134
- T**
- Taschenrechner..... 69
  - Tastenprotokoll..... 77
  - Technische Merkmale..... 696
  - Technologiedatenbank..... 600
  - Technologie-Editor..... 601
  - Tieflochbohren
    - axial..... 349
    - radial..... 352
  - TNCguide..... 79
  - TNCremo..... 650
  - Touch-Bedienfeld..... 88
  - Touch-Gesten..... 89
  - Touchscreen..... 88
    - konfigurieren..... 93
    - reinigen..... 93
  - Transfer..... 650
  - Transformationen
    - Drehen..... 446
    - Spiegeln..... 447
    - Verschieben..... 445
- U**
- Unterbetriebsart
    - Einlernen..... 142
    - Programmablauf..... 144
    - Referenz..... 98
    - Simulation..... 532
    - Technologie Editor..... 601
    - Transfer..... 650
  - Unterbetriebsart ICP-Editor
    - im Einlernen..... 421
    - in smart.Turn..... 424
  - USB-Schnittstelle..... 652
- V**
- Variable..... 150
  - Vorschub..... 110
- W**
- Wegmessgeräte..... 54
  - Werkstück-Nullpunkt..... 57
  - Werkstück-Nullpunkt definieren.... 124
  - Werkzeugaufruf..... 120
  - Werkzeug-Editor..... 563
  - Werkzeuge in unterschiedlichen Quadranten..... 121
  - Werkzeugkontrollgrafik..... 567
  - Werkzeugkorrektur
    - Einlernen..... 179
    - Maschine..... 139
    - Programmablauf..... 153
  - Werkzeugliste..... 564
  - Werkzeugliste vergleichen..... 145
  - Werkzeugmaße..... 58
  - Werkzeug messen..... 135
    - Ankratzen..... 136



mit Messoptik.....	138	radial.....	411
mit Messtaster.....	137	Zoom.....	546
Werkzeugposition bei		Zustellwinkel.....	317
Abspanzyklen.....	199	Zyklusprogramme konvertieren	680
Werkzeugstandzeit		Zyklusprogrammierung	
editieren.....	571	Bohr- und Fräsmuster.....	400
Überwachung.....	122	Bohrzyklen.....	344
Werkzeug-Tastsystem kalibrieren....		Zyklus	
129		Kommentar.....	175
Werkzeugträger		Startpunkt.....	172
Magazin.....	114	Tasten.....	174
Multifix.....	112	verwendete Adressen.....	180
Revolver.....	113	Zustand.....	110
Werkzeugtypen.....	560		
Werkzeugwechsellpunkt			
anfahren.....	185		
G14.....	180		
setzen.....	127		

## Y

Y-Achse.....	46
--------------	----

## Z

Zeichentabelle.....	397
Zerspanen längs.....	200
Eintauchen.....	216
Eintauchen Erweitert.....	220
Eintauchen Schichten.....	224
Eintauchen Schichten Erweitert.	
228	
Erweitert.....	204
ICP.....	242
ICP-Konturparallel.....	232
ICP-Konturparallel Schichten	238
ICP Schichten.....	246
Schichten.....	208
Schichten Erweitert.....	212
Zerspanen plan.....	202
Eintauchen.....	218
Eintauchen Erweitert.....	222
Eintauchen Schichten.....	226
Eintauchen Schichten Erweitert.	
230	
Erweitert.....	206
ICP.....	244
ICP-Konturparallel.....	235
ICP-Konturparallel Schichten	240
ICP Schichten.....	248
Schichten.....	210
Schichten Erweitert.....	214
Zirkularbearbeitung.....	190
Zirkulares Bohrmuster	
axial.....	406
radial.....	408
Zirkulares Fräsmuster	
axial.....	409

# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**NC support** ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**APP programming** ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: [service.app@heidenhain.de](mailto:service.app@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

