



HEIDENHAIN



MANUALplus 620

Manuel d'utilisation

Logiciels CN
548431-05

Français (fr)
12/2017

**Vue d'ensemble
des touches**







Éléments d'utilisation de la commande

Touches





Si vous utilisez une commande à écran tactile, vous avez la possibilité de remplacer certaines pressions de touches par des gestes.

Informations complémentaires: "Utiliser l'écran tactile", Page 87

Éléments de commande de l'écran

Touche	Fonction
	Commuter entre les figures d'aide de l'usinage intérieur et celles de l'usinage extérieur (dans la programmation des cycles uniquement)
	Sans fonction
	Sélectionner la fonction à l'écran avec la touche de sélection de la softkey
  	Commuter les barres de softkeys

Touches des modes de fonctionnement

Touche	Fonction
	Sélectionner les modes de fonctionnement Machine : <ul style="list-style-type: none"> ■ Machine ■ Apprentissage ■ Déroul.progr. ■ Référence
	Sélectionner modes de fonctionnement Programmation : <ul style="list-style-type: none"> ■ smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ DINplus – Mode Unit ■ Mode DIN/ISO ■ Simulation ■ AWG
	Sélectionner des données d'outils et des données technologiques : <ul style="list-style-type: none"> ■ Editeur d'outils ■ Editeur de technologie
	Sélectionner le mode Organisation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Paramètres machine ■ Transfert <ul style="list-style-type: none"> ■ Gestion de projet ■ Connexion au réseau ■ Diagnostic

Touches du pavé numérique

Touche	Fonction
	Touches numériques 0-9 : <ul style="list-style-type: none"> Saisir des valeurs numériques Utiliser le menu
	Insérer un point décimal
	Commuter entre des valeurs positives et négatives
	<ul style="list-style-type: none"> Interrompre le dialogue Naviguer vers le haut du menu
Escape	
	<ul style="list-style-type: none"> Valider un dialogue Créer une nouvelle séquence CN dans l'éditeur
Insert	
	Supprimer l'élément sélectionné
Delete Block	
	Effacer caractère à gauche du curseur
Backspace	
	Supprimer les messages d'erreur des modes Machine
Clear Entry	
	Activer des champs de programmation dans un dialogue pour saisir de nouvelles valeurs
	Valider la valeur saisie
Enter	

Touches de navigation

Touche	Fonction
	Déplacer le curseur vers le haut / vers le bas
	Déplacer le curseur vers la gauche / vers la droite
	Revenir/Passer aux pages d'écran ou de dialogue précédentes/suivantes
Page Up et Page Down	
	Sélectionner un début ou une fin de liste ou de programme



 




Touches smart.Turn

Touche	Fonction
	Passer au formulaire suivant
	Passer au groupe précédent ou suivant


Touches spéciales

Touche	Fonction
	Ouvrir la fenêtre d'erreurs
Error	
	Ouvrir la calculatrice intégrée
Calculator	
	<ul style="list-style-type: none"> Afficher des informations supplémentaires dans l'éditeur de paramètres Appeler TURNguide
Information	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner une valeur alternative Activer le clavier alphabétique
Go to	
Print Screen	
DIADUR	

Panneau de commande machine

Touche	Fonction
	Lancer/arrêter l'usinage
	Arrêter l'avance
	Arrêter la broche
	Activer la broche
	Marche par à-coups de la broche La broche continue de tourner tant vous appuyez sur la touche.
	Déplacer des axes, par ex. dans le sens +X ou +Y
	Changer de broche (dépend de la machine)

Panneau de commande de la commande numérique

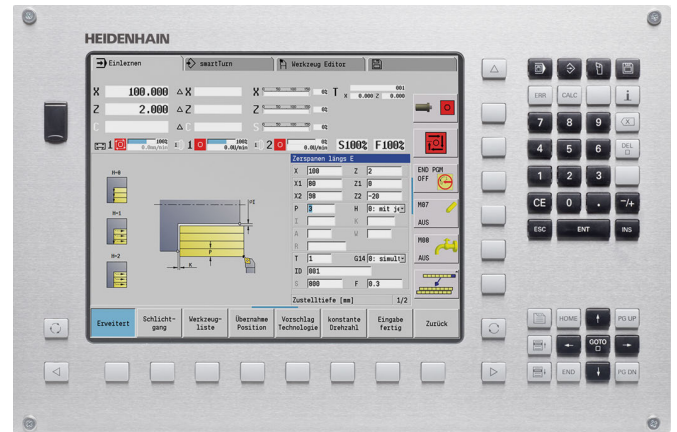

MC 7410T



MC 8420T

Principes de base

Types de remarques utilisés

Consignes de sécurité

Respecter l'ensemble des consignes de sécurité contenues dans cette documentation et dans celle du constructeur de la machine !

Les consignes de sécurité sont destinées à mettre en garde l'utilisateur devant les risques liés à l'utilisation du logiciel et des appareils et indiquent comment les éviter. Les différents types d'avertissements sont classés par ordre de gravité du danger et sont répartis comme suit :

DANGER

Danger signale l'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger occasionnera certainement des **blessures graves, voire mortelles**.

AVERTISSEMENT

Avertissement signale l'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger **pourrait occasionner des blessures graves, voire mortelles**.

ATTENTION

Attention signale l'existence d'un risque pour les personnes. Si vous ne suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger **pourrait occasionner de légères blessures**.

REMARQUE

Remarque signale l'existence d'un risque pour les objets ou les données. Si vous ne suivez pas la procédure qui permet d'éviter le risque existant, le danger **pourrait occasionner un dégât matériel**.

Ordre chronologique des informations au sein des consignes de sécurité

Toutes les consignes de sécurité comprennent les quatre paragraphes suivants :

- Mot-clé, indicateur de la gravité du danger
- Type et source du danger
- Conséquences en cas de non respect du danger, p. ex. "Risque de collision pour les usinages suivants"
- Prévention – Mesures de prévention du danger

Notes d'information

Il est impératif de respecter l'ensemble des notes d'information que contient cette notice afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace du logiciel.

Cette notice contient plusieurs types d'informations, à savoir :



Ce symbole signale une **astuce**.

Une astuce vous fournit des informations supplémentaires ou complémentaires.



Ce symbole vous invite à suivre les consignes de sécurité du constructeur de votre machine. Ce symbole vous renvoie aux fonctions dépendantes de la machine. Les risques potentiels pour l'opérateur et la machine sont décrits dans le manuel d'utilisation.



Le symbole représentant un livre correspond à un **renvoi** à une documentation externe, par ex. la documentation du constructeur de votre machine ou d'un autre fournisseur.

Des modifications à apporter ? Une erreur à signaler ?

Nous nous efforçons en permanence d'améliorer notre documentation. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à l'adresse e-mail suivante :

tnc-userdoc@heidenhain.de

Logiciels et fonctions

Ce manuel décrit les fonctions qui sont disponibles sur la commande numérique avec le(s) logiciel(s) CN 548431-05.

La programmation smart.Turn et la programmation DIN-PLUS ne font pas partie de ce manuel. Ces fonctions sont décrites dans le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn et DIN-PLUS" (ID 685556-xx). Si vous avez besoin de ce manuel, adressez-vous à HEIDENHAIN.

Le constructeur de machines adapte les fonctions de la commande qui conviennent le mieux à chacune des ses machines par l'intermédiaire des paramètres machine. Dans ce manuel figurent ainsi des fonctions qui ne sont pas disponibles sur toutes les machines.

Les fonctions de commande qui ne sont pas disponibles sur toutes les machines sont par exemple :

- Le positionnement de la broche (**M19**) et l'outil tournant
- Usinage avec l'axe C ou Y
- Usinage avec l'axe B

Pour savoir de quelles fonctions dispose la machine pilotée, adressez-vous à son constructeur.

Nombreux sont les constructeurs qui, comme HEIDENHAIN, proposent des stages de programmation. Il est vivement recommandé de participer à ce type de stages en vue de se familiariser avec les fonctions de la commande.

HEIDENHAIN propose les solutions logicielles DataPilot MP 620 et DataPilotCP 640 comme solutions pour PC adaptées à la commande. Le DataPilot est conçu pour être utilisé en atelier, à proximité de la machine, mais aussi au bureau d'études. De plus il convient tout à fait à la formation. Le DataPilot fonctionne sur PC équipé du système d'exploitation WINDOWS.

Lieu d'utilisation prévu

 
La commande correspond à la classe A selon EN 55022. Elle est prévue essentiellement pour fonctionner en milieux industriels.

Information légale

Ce produit utilise un logiciel open source. D'autres informations sur la commande sont disponibles dans :



- ▶ Mode **Organisation**



- ▶ Softkey **REMARQUES LICENCE**

Nouvelles fonctions

Nouvelles fonctions du logiciel 548328-04

- Dans le sous-mode **Simulation**, il est possible de mettre la description actuelle du contour (pièce brute et pièce finie) en miroir et de la sauvegarder. En mode **smart.Turn**, ces contours peuvent ensuite être réinsérés, voir "Sauvegarder le contour généré dans le sous-mode Simulation", Page 561
- Sur les machines avec contre-broche, il est désormais possible de sélectionner la broche de la pièce dans le menu **TSF**, voir "Affichage étendu des formulaires pour des machines avec contre-broche", Page 131
- Sur les machines avec contre-broche, il est désormais possible d'effectuer un décalage de point zéro pour la contre-broche, voir "Affichage étendu des formulaires pour des machines avec contre-broche", Page 131
- La documentation utilisateur est maintenant disponible dans le système d'aide contextuel **TURNguide**, voir "Application", Page 79
- Dans le gestionnaire de projets, vous pouvez créer un répertoire de projet afin de gérer les fichiers de manière décentralisée, voir "Gestionnaire de projets", Page 173
- Avec le système de changement d'outil manuel, il est possible, pendant l'usinage d'un programme, de changer des outils qui ne se trouvent pas dans la tourelle, voir "Système de changement manuel", Page 587
- Le sous-mode **Apprentissage**, inclut désormais des cycles de gravure, voir "Gravure axiale", Page 401
- Lors de la sauvegarde de données d'outils, une fenêtre de dialogue permet maintenant de sélectionner les données qui doivent être sauvegardées ou importées, voir "Données de sauvegarde d'outils", Page 683
- Pour la conversion de fonctions G, de fonctions M et de numéros de broches, mais aussi pour mettre en miroir les courses de déplacement et les cotes d'outils, vous disposez désormais de la fonction **G30**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Pour transférer une pièce sur une deuxième broche mobile ou pour exercer une pression de la poupée sur la pièce, vous disposez de la la fonction **Déplacement en butée fixe G916**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La fonction **G925** vous permet de définir et de surveiller la force de pression maximale sur un axe. Avec cette fonction, la contre-broche peut par exemple servir de poupée mécatronique, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Pour éviter les collisions lors de l'exécution non complète d'opérations d'usinage de gorges, la fonction **G917** peut maintenant être activée au moyen de la surveillance d'erreur de poursuite, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Avec l'option de synchronisation des broches **G720**, les vitesses de rotation de deux ou plusieurs broches peuvent être synchronisées angulairement, avec un rapport de réduction ou un décalage défini, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

- Pour le fraisage de dentures extérieures et de profils, et en combinaison avec la synchronisation **G720** de la broche principale et de la broche d'outil, le nouveau cycle **Frais. dentures G808** est disponible, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Avec **G924**, une **Vit. rot croissante** peut être programmée pour éviter les fréquences de résonance, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

Nouvelles fonctions des logiciels 548328-05 et 54843x-01

- En mode **Organisation**, vous pouvez désormais autoriser ou verrouiller l'accès à la commande avec la softkey **ACCES EXTERNE**, voir "Mode Organisation", Page 616
- La calculatrice peut maintenant être activée dans chaque application et reste active même après un changement de mode de fonctionnement. Les valeurs numériques peuvent être récupérées depuis un champ de saisie actif et programmées dans un champ de saisie actif avec les softkeys **CHERCHER VALEUR ACTUELLE** et **VALIDER VALEUR**, voir "Fonctions de la calculatrice", Page 70
- Les palpeurs d'outils peuvent être étalonnés dans le menu **Configurer**, voir "Étalonner le palpeur d'outils", Page 132
- Le point zéro de la pièce peut également être défini avec un palpeur dans le sens de l'axe Z, voir "Configurer la machine", Page 127
- Dans le sous-mode **Apprentissage**, les surépaisseurs de pièce brute **RI** et **RK** ont été ajoutées dans les cycles de tournage de gorges, pour les opérations de finition, voir "Tournage de gorges, finition radiale – Etendu", Page 298
- Les surépaisseurs de pièce brute **RI** et **RK** ont été ajoutées dans les Units de tournage de gorges et dans le cycle **G869**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Sur les machines dotées d'un axe B, il est également possible d'exécuter des opérations de perçage et de fraisage sur des plans inclinés dans l'espace. De plus, l'axe B permet d'utiliser les outils de manière encore plus flexible pour les opérations de tournage, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La commande propose de nombreux cycles de palpation pour différentes utilisations, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN":
 - Etalonnage du palpeur à commutation
 - Mesurer le cercle, le cercle gradué, l'angle et la position de l'axe C
 - Compensation d'alignement
 - Mesure d'un point, mesure de deux points
 - Chercher un trou ou un tenon
 - Définir le point zéro sur l'axe Z ou C
 - Etalonnage automatique des outils
- La nouvelle fonction **TURN PLUS** crée automatiquement, sur la base d'une suite définie d'opérations d'usinage, des programmes CN pour tourner et fraiser, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La fonction **G940** permet de calculer la longueur des outils dans une position déterminée sur l'axe B. voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Pour les opérations nécessitant un changement d'outil, **G44** permet de définir un point de séparation sur le descriptif du contour, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

- La fonction **G927** permet de convertir Des longueurs d'outils en positions de référence de l'outil (axe B = 0), voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les gorges qui ont été définies avec **G22** peuvent être éditées avec le nouveau cycle **G870** Gorges ICP, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

Nouvelles fonctions des logiciels 54843x-02

- Dans le sous-mode **Editeur ICP**, la fonction auxiliaire **Décaler le point zéro** a été introduite, voir "Décalage du point zéro", Page 446
- Dans les contours ICP, un formulaire de saisie permet désormais de calculer des cotes d'ajustement et des filets internes, voir "Ajustements et filetage intérieur", Page 441
- Dans le sous-mode **Editeur ICP**, les fonctions auxiliaires **Duplication linéaire, circulaire et image miroir** ont été introduites, voir "Dupliquer une section de contour en linéaire", Page 447
- L'horloge système peut être réglée avec un formulaire de saisie, voir "Afficher des temps de fonctionnement", Page 133
- Les paramètres **K**, **SD** et **U** ont été ajoutés au cycle de tronçonnage **G859**, voir "Tronçonnage", Page 315
- Pour le tournage de gorges ICP, il est possible de définir un angle d'approche et un angle de sortie voir "Tournage de gorges, finition radiale", Page 306
- La fonction **TURN PLUS** vous permet désormais également de générer des programmes pour l'usinage avec contre-broche et les outils multiples, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Il est également possible de sélectionner un contour de fraisage dans la fonction **G797**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **Y** a été ajouté à la fonction **G720**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les paramètres **O** et **U** ont été ajoutés à la fonction **G860**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

Nouvelles fonctions des logiciels 54843x-03

- Dans le sous-mode **Apprentissage**, le paramètre **RB** a été ajouté aux cycles **Figure axiale**, **Figure radiale**, **Contour ICP axial** et **Cont. ICP radial**, voir "Figure axiale", Page 377
- Dans le sous-mode **Apprentissage**, les paramètres **SP** et **SI** ont été ajoutés à tous les cycles de taraudage, voir "Cycles de perçage", Page 351
- Dans le sous-mode **Simulation**, la représentation 3D a été étendue, voir "Représentation 3D", Page 553
- Dans le mode **Editeur d'outils**, un graphique de contrôle de l'outil a été ajouté, voir "Graphique de contrôle d'outil", Page 577
- Vous avez la possibilité d'entrer directement un **Numéro d'identificat.** dans la liste de la tourelle, voir "Editer la liste de la tourelle", Page 119
- Les options de filtre de la liste d'outils ont été étendues, voir "Trier et filtrer la liste d'outils", Page 574
- Dans le sous-mode **Transfert**, la fonction de sauvegarde de l'outil a été étendue, voir "Transférer les données d'outils", Page 682
- La fonction d'importation d'outil du sous-mode **Transfert** a été étendue, voir "Importer les données d'outil de la CNC PILOT 4290", Page 692
- La définition des valeurs d'offset a été ajoutée à l'élément de menu **Règle valeurs axe** pour les décalages **G53**, **G54** et **G55**, voir "Définir des offsets", Page 128
- La surveillance de la charge a été ajoutée dans le sous-mode **Déroul.progr.**, voir "Surveillance de la charge (option)", Page 161
- La définition des sections masquables a été ajoutée dans le sous-mode **Déroul.progr.**, voir "Exécution de programme", Page 152
- Une fonction permettant d'interroger des informations sur l'état de l'outil a été introduite, voir "Surveillance de la durée d'utilisation", Page 125, voir "Editer des données d'utilisation d'outils", Page 581
- Un paramètre utilisateur permettant d'activer et de désactiver le sous-mode **Simulation** a été programmé, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Un paramètre utilisateur permettant d'inhiber les messages d'erreur des fins de course logiciels a été introduit, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Un paramètre utilisateur permettant d'exécuter un changement d'outil programmé dans le menu **TSF** avec **Start CN** a été introduit, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Un paramètre utilisateur a été introduit pour diviser le menu **TSF** en plusieurs dialogues distincts, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Un paramètre utilisateur permettant d'empêcher automatiquement le décalage de point zéro **G59** émis a été programmé dans **TURN PLUS**, voir "Liste des paramètres machine", Page 620

- Le paramètre **WE** a été ajouté à la fonction **G32**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les paramètres **U**, **V** et **W** ont été ajoutés aux fonctions **G51**, **G56** et **G59**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Des paramètres permettant d'assurer une plus grande compatibilité avec la description de contour ICP ont été ajoutés aux fonctions **G0**, **G1**, **G12/G13**, **G101**, **G102/G103**, **G110**, **G111**, **G112/G113**, **G170**, **G171**, **G172/G173**, **G180**, **G181** et **G182/G183**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **C** été ajouté à la fonction **G808**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **U** a été ajouté aux fonctions **G810** et **G820**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **D** a été ajouté aux fonctions **G4** et **G860**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **B** a été ajouté à la fonction **G890**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **RB** a été ajouté aux Units **G840** Fraisage de contour sur des figures et **G84X** Fraisage de poche sur des figures, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les paramètres **SP** et **SI** ont été ajoutés à toutes les Units de taraudage, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La fonction **G48** permettant de limiter les vitesses d'avance rapide des axes linéaires et rotatifs a été ajoutée, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les fonctions **G53**, **G54** et **G55** pour le décalage des points zéro ont été ajoutées avec des valeurs d'offset, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les fonctions de superposition de mouvements d'axes **Tournage excentrique G725**, **Transition excentrique G726** et **X non circulaire G727** ont été introduites, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Les fonctions de surveillance de charge **G995** Définir la zone de surveillance et **G996** Type de surveillance de charge ont été introduites, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le sous-mode **AWG** supporte désormais également les outils avec porte-outils à changement rapide, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le mode **smart.Turn** vous propose désormais un affichage en arborescence, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Vous avez la possibilité de définir des sections masquables en mode **smart.Turn**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Une fonction permettant d'exporter des informations sur l'état de l'outil a été ajoutée, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

Nouvelles fonctions des logiciels 54843x-04

- La fonction **Mesure** a été ajoutée au sous-mode **Simulation**, voir "Mesure", Page 563
- La fonction **Sauvegarder contour** du sous-mode **Simulation** a été étendue, voir "Sauvegarder le contour", Page 561
- L'affichage de la tête B est pris en charge dans le sous-mode **Simulation**, voir "Représenter le porte-outil dans le sous-mode Simulation", Page 551
- Dans le sous-mode **Apprentissage**, la pièce brute s'actualise également pour les perçages centrés, voir "Actualisation de la pièce brute dans le sous-mode Apprentissage", Page 180
- Dans le sous-mode **Apprentissage**, le paramètre **GK** se programme aussi désormais en négatif pour les filetages coniques, voir "Cycles de filetage et de dégagement", Page 319
- Les groupes de contours sont pris en charge dans le sous-mode **Editeur ICP**. Le numéro du groupe de contour est affiché en haut à gauche de la fenêtre graphique, voir "Groupes de contours", Page 540
- Le paramètre machine **recessFinishing** (n°602414) est maintenant analysé dans le sous-mode **Apprentissage** de manière à ce qu'ici aussi les options **1: diviser élément de fond** et **2: Traversée et relève** soient disponibles, voir "Cycles d'usinage de gorges", Page 260
- Nouveau paramètre machine **convertICP** (n°602023) pour convertir des contours ICP, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Les paramètres d'usinage pour l'approche et la sortie ont été adaptés, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Le type d'outil Alésoir (type 43 de la CNC PILOT 4290) est pris en charge, voir "Types d'outils", Page 570
- La navigation et l'affichage des paramètres d'outils ont été améliorés, voir "Naviguer dans la liste d'outils", Page 573
- Le paramètre machine Type d'emplacement a été introduit, voir "Paramètres généraux des outils", Page 589
- Les systèmes d'emplacements de magasins sont pris en charge, voir "Editer une liste de magasin", Page 121
- Les corrections d'outils peuvent être programmées soit avec la manivelle, soit dans une boîte de dialogue, voir "Corrections d'outils", Page 142, voir "Corrections d'outils dans le sous-mode Apprentissage", Page 185
- Lors de la configuration de l'axe C, vous pouvez définir une valeur définie à la position actuelle, voir "Définir les valeurs de l'axe C", Page 131
- Il est possible de laisser plusieurs programmes principaux s'exécuter automatiquement les uns à la suite des autres. Il faut pour cela créer une liste de programmes. Pour chaque programme, il est possible d'indiquer la fréquence à laquelle il doit être exécuté avant de lancer le programme suivant, voir "Tâche automatique", Page 156
- L'état d'exécution continue reste actif même après un redémarrage de la commande dans le sous-mode **Déroul.progr.**, voir "Sous-mode Déroulement de programme", Page 148

- Même si des programmes ont été sélectionnés dans le sous-mode **Déroul.progr.**, ils peuvent être supprimés dans le gestionnaire de fichiers dès lors que l'affichage de la séquence de programme a été désélectionné, voir "Sous-mode Déroulement de programme", Page 148
- En présence de systèmes avec axe C, l'affichage de position peut être configuré par le constructeur de la machine dans l'affichage des données machine (lettre de l'axe et index).
- Des paramètres pour les axes auxiliaires ont été ajoutés aux fonctions **G0**, **G1** et **G701**.
- Les variables peuvent désormais être programmées par des softkeys en mode **smart.Turn**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le nombre de variables locales est passé de 30 à 99, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Il est désormais possible d'utiliser la variable **#n920(G)** pour interroger l'état des décalages **G920/G921**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Il est désormais également possible de définir le numéro d'une fonction M avec une variable en mode **smart.Turn**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le mode **smart.Turn** supporte jusqu'à quatre groupes de contours, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Dans un programme généré dans le sous-mode **AWG**, l'outil se déplace jusqu'au point de changement d'outil après l'opération de tronçonnage, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Dans un programme généré avec le sous-mode **AWG**, il est désormais également possible de travailler avec une programmation géométrique simplifiée, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La fonction **TURN PLUS** peut désormais également être utilisée en mode **INCH**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **CW** a été remplacé par une interrogation **Inversion de l'outil 0: Non 1: Oui**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **Q** est pris en charge dans **G99**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **DO** d'exécution a été ajouté aux cycles **G860 Coupe contour ICP** et **G860 Coupe cont. directe**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Il est désormais également possible de modifier le paramètre **Type d'accès de l'outil** via les paramètres d'usinage du mode de fonctionnement **smart.Turn**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La fonction **G154 Trajectoire courte en C** a été introduite, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **O** a été ajouté à la fonction **G741 Déroulement**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

- L'option de programmation "Pré-perçage au point de référence de la figure" a été ajoutée au paramètre **A** de la fonction **G845**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La plage de programmation de la **prof. perçage** du cycle de perçage **G74** a été étendue, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Plus aucun message d'erreur n'est désormais émis en cas d'usinage avec le tranchant auxiliaire de l'outil dans les cycles de tournage parallèles aux axes, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Selon ce qui a été configuré au paramètre **CfgUnitOfMeasure** (n°101100), les paramètres d'usinage s'affichent en millimètres ou en inch.

Nouvelles fonctions du/des logiciel(s) 54843x-05

- La commande affiche les messages d'erreur dans différentes catégories, de différentes couleurs, voir "Afficher les erreurs", Page 74
- Lorsque la vitesse de rotation programmée apparaît en rouge dans l'affichage des données machine, cela signifie qu'une restriction est activée et que la valeur nominale programmée n'est pas atteinte, voir "Affichage des données machine", Page 107
- De nouvelles fonctions ont été ajoutées à l'affichage des données machine, par ex. le symbole Manivelle et le décalage de point zéro de l'axe C, voir "Affichage des données machine", Page 107
- La softkey **REDEMARRER** a été ajoutée, uniquement pour redémarrer la commande numérique, voir "Mettre hors tension", Page 100
- Dans le sous-mode **Apprentissage**, la plage de programmation du paramètre de cycle **Angle de l'axe B BW** du dialogue TSF a été étendue à 4 chiffres après la virgule.
- Dans le sous-mode **Apprentissage** et en programmation DIN, la plage de programmation du **Pas de vis** a été étendue à 4 chiffres après la virgule.
- Dans le sous-mode **Simulation**, la fonction auxiliaire **Marquer la zone de travail** a été ajoutée, voir "Marquer la zone de travail", Page 565
- Dans le sous-mode **Simulation**, la fonction auxiliaire **C0 - Marquage de la pièce/3D** a été ajoutée, voir "C0 - Marquage de la pièce/3D", Page 566
- Dans le sous-mode **Simulation**, un nouveau témoin d'état a été ajouté, voir "Affichage d'état", Page 549
- La simulation 3D prend en charge l'affichage du porte-outil, voir "Simulation 3D dans le sous-mode Simulation", Page 567
- Dans le sous-mode **Déroul.progr.**, il est possible de visualiser des variables définies dans la section de programme **TETE PROGR.**, voir "Exécution de programme", Page 152
- Dans le mode **Editeur d'outils**, il est possible d'éditer les bits de diagnostic affichés dans le dialogue d'outil ouvert, voir "Bits de diagnostic", Page 582
- Dans le mode **Editeur d'outils**, le paramètre d'outil **Vitesse rot. max. NMX** a été ajouté, voir "Paramètres généraux des outils", Page 589

- Dans le mode **Editeur d'outils**, les paramètres d'outils **Rayon d'outil 2 R2** et **Surép. rayon d'outil 2 DR2** ont été ajoutés pour les outils de fraisage standards, voir "Outils de fraisage standards", Page 602
- Dans le mode **Editeur d'outils**, les paramètres d'outils (valeurs d'étalonnage) **CA1** et **CA2** ont été ajoutées pour les palpeurs 3D, voir "Palpeurs de mesure", Page 607
- Dans le mode **Editeur d'outils**, les paramètres **Halter Tiefe WHT** et **Versatz für Tiefe TOF** ont été ajoutés aux dialogues des porte-outils, voir "Editeur de porte-outils", Page 584
- La softkey **Effacer tous** a été ajoutée au **Tableau des portes-outils**, voir "Editeur de porte-outils", Page 584
- Les softkeys **Mémoriser** et **Annuler** ont été ajoutées dans la **Liste de textes d'outils**, voir "Commentaires d'outils", Page 577
- Les colonnes **LA**, **XL** et **ZL** ont été ajoutées dans la **Distribution tourelle** et dans la **Liste magasin**.
- Les touches fléchées permettent de passer à la colonne précédente ou suivante dans la **Distribution tourelle** et dans la **Liste magasin**.
- La softkey **Choix de la TNC** : a été ajoutée dans la zone **Service** du mode **Transfert** pour permettre de transférer des captures d'écran (touche **PRT SC**), voir "Transférer les programmes (fichiers)", Page 677
- Pour vérifier automatiquement la longueur utile du tranchant lors de la finition, le paramètre machine **checkCuttingLength** (n°602322) a été ajouté, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Pour inhiber l'avertissement **Présence de matière résiduelle**, le paramètre machine **suppressRestMatWar** (n°201010) a été ajouté, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Pour charger automatiquement le dernier programme utilisé dans le sous-mode **Déroul.progr.**, le paramètre machine **autoPgmSelect** (n°601814) a été ajouté, voir "Liste des paramètres machine", Page 620, voir "Charger un programme", Page 148
- De nouvelles options d'approche du point de changement d'outil **G14** ont été ajoutées au paramètre machine **DefaultG14**, voir "Liste des paramètres machine", Page 620
- Les fonctions G utilisées pour la gravure permettent de graver la date et l'heure à l'aide de variables, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le contenu des variables peut être converti en strings, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- L'utilisation d'un écran tactile est prise en charge, voir "Utiliser l'écran tactile", Page 87
- L'utilisation des manivelles électroniques HR 520 et HR 550FS est prise en charge, voir "Configurer une manivelle radio HR 550FS", Page 134
- Le constructeur de machines peut étendre l'affichage des données machines à 5 lignes sur les écrans 19", voir "Affichage des données machine", Page 107

- Sur les écrans 19", la softkey **Transfert machine** se trouve dans la première barre de softkeys, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le constructeur de machines peut mettre à disposition ses propres fonctions G dans le menu G, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le constructeur de machines peut mettre à disposition des Units Start dépendantes de la machine, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le constructeur de machines peut mettre à disposition ses propres Units, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le constructeur de machines peut mettre des modèles de programmes à disposition, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Il est possible de configurer 20 variables globales dans la section de programme **TETE PROGR.**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- La softkey **Effacer historique** a été ajoutée au dialogue **TETE PROGR.** ouvert, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Nouvelle fonction G **Bohrfräsen G75**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Nouvelle fonction G **Information au DNC G941**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Nouvelle fonction G **LIFTOFF G977**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- De nouvelles options d'approche du point de changement d'outil ont été ajoutées à la fonction G **G14**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **Amorce chariot B** a été ajouté aux fonctions G **G810** et **G820**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **Contour pièce brute RH** a été ajouté aux fonctions G et aux Units **G810, G820, G830** et **G835**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"
- Le paramètre **Ecriture en miroir O** a été ajouté aux fonctions G et aux Units **G801, G802, G803** et **G804**, voir le manuel d'utilisation "Programmation smart.Turn DIN"

Fonctions modifiées du/des logiciel(s) 54843x-05

- La **Recherche Séqu.init.** n'est pas disponible pendant l'**Usinage de référence** nécessaire pour la **surveillance de charge** (option), voir "Recherche de la séquence initiale", Page 151
- La plage de programmation des paramètres d'outils **DX, DY, DZ** et **DS** a été étendue à 4 chiffres après la virgule (**mm**) et à 5 chiffres après la virgule (**inch**), voir "Paramètres généraux des outils", Page 589
- Le Type d'emplacement (colonne **PTYP/T**) et les paramètres PLC (colonne **PTYP/M**) s'affichent désormais dans la liste du magasin.
- La plage de programmation du paramètre de cycle Facteur recouvrement **U** a été étendue à 0.99 pour les cycles de fraisage.
- Pour éviter toute perte de données, **Restaurer paramètres** a été réglé sur **Tableau d'emplacements Non** par défaut.

Sommaire

1	Introduction et principes de base.....	43
2	Remarques sur l'utilisation.....	61
3	Utiliser l'écran tactile.....	87
4	Mode Machine.....	95
5	Mode Apprentissage.....	177
6	Programmation ICP.....	427
7	Simulation graphique.....	541
8	Base de données d'outils et base de données technologiques.....	569
9	Mode Organisation.....	615
10	Tableaux et résumés.....	695
11	Résumé des cycles.....	729

1	Introduction et principes de base.....	43
1.1	Principes de base de la commande MANUALplus 620.....	44
	MANUALplus pour les tours à cycles.....	44
	MANUALplus pour tours à CNC.....	44
1.2	Configuration.....	45
	Position du chariot.....	45
	Systèmes porte-outils.....	45
	Axe C.....	46
	Axe Y.....	46
	Usinage intégral.....	47
1.3	Caractéristiques de puissance.....	48
	Configuration.....	48
	Modes de fonctionnement.....	48
	Système d'outils.....	50
	Base de données technologiques.....	50
	Interpolation.....	50
1.4	Sauvegarde des données.....	51
1.5	Explications sur les expressions utilisées.....	52
1.6	Structure de la commande.....	53
1.7	Principes de base.....	54
	Systèmes de mesure de course et marques de référence.....	54
	Désignation des axes.....	54
	Système de coordonnées.....	55
	Coordonnées absolues.....	55
	Coordonnées incrémentales.....	56
	Coordonnées polaires.....	56
	Point zéro machine.....	56
	Décalage de point zéro.....	57
	Unités de mesure.....	57
1.8	Cotes de l'outil.....	58
	Longueurs d'outil.....	58
	Corrections d'outils.....	58
	Compensation du rayon de la dent (CRD).....	59
	Compensation du rayon de la fraise (CRF).....	59

2	Remarques sur l'utilisation.....	61
2.1	Description générale.....	62
	Utilisation.....	62
	Dégauchissage.....	62
	Programmation en mode Apprentissage.....	63
	Programmer en mode smart.Turn.....	63
2.2	Ecran de la commande.....	64
2.3	Utilisation, saisie des données.....	66
	Modes de fonctionnement.....	66
	Sélection de menu.....	67
	Softkeys.....	67
	Saisie des données.....	68
	Dialogue smart.Turn.....	68
	Opérations avec les listes.....	69
	Clavier alphabétique.....	69
2.4	Calculatrice.....	70
	Fonctions de la calculatrice.....	70
	Utiliser la calculatrice.....	70
	Positionner la calculatrice.....	72
2.5	Types de programmes.....	73
2.6	Messages d'erreurs.....	74
	Afficher les erreurs.....	74
	Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.....	74
	Fermer la fenêtre de messages d'erreur.....	74
	Messages d'erreur détaillés.....	75
	Softkey INFO INTERNE.....	75
	Effacer les erreurs.....	76
	Journal d'erreurs.....	77
	Journal de touches.....	78
	Sauvegarder des fichiers Service.....	78
2.7	Système d'aide contextuel TURNguide.....	79
	Application.....	79
	Travail avec TURNguide.....	80
	Télécharger les fichiers d'aide actuels.....	84
2.8	Poste de programmation DataPilot.....	85
	Application.....	85
	Utilisation.....	85

3	Utiliser l'écran tactile.....	87
3.1	Utilisation de l'écran.....	88
	Écran tactile.....	88
	Panneau de commande.....	88
3.2	Gestes.....	89
	Vue d'ensemble des gestes possibles.....	89
	Naviguer dans des tableaux et des programmes CN.....	90
	Utiliser la simulation.....	91
	Utiliser le menu HEROS.....	92
3.3	Fonctions proposées par la barre des tâches.....	93
	Configuration de l'écran tactile.....	93
	Nettoyage de l'écran tactile.....	93

4	Mode Machine.....	95
4.1	Mode de fonctionnement Machine.....	96
4.2	Mise sous tension/hors tension.....	97
	Mise sous tension.....	97
	Surveillance des systèmes de mesure EnDat.....	98
	Sous-mode Référence.....	99
	Mettre hors tension.....	100
4.3	Données machine.....	101
	Programmation des données machine.....	101
	Variante de dialogue TSF en fonction de la machine.....	103
	Affichage des données machine.....	107
	Etat des cycles.....	112
	Avance des axes.....	112
	Broche.....	113
4.4	Configurer le tableau d'emplacements.....	114
	Machine avec un porte-outil (Multifix).....	114
	Machine avec tourelle.....	115
	Machine avec magasin.....	116
	Equiper la liste de la tourelle à partir de la liste d'outils.....	117
	Editer la liste de la tourelle.....	119
	Editer une liste de magasin.....	121
	Appel d'outil.....	123
	Outils tournants.....	124
	Outils dans différents quadrants.....	124
	Surveillance de la durée d'utilisation.....	125
4.5	Configurer la machine.....	127
	Définir un point zéro pièce.....	127
	Définir des offsets.....	128
	Franchissement des marques de référence des axes.....	128
	Activer la zone de protection.....	129
	Définir un point de changement d'outil.....	130
	Définir les valeurs de l'axe C.....	131
	Configurer les cotes de la machine.....	132
	Etalonner le palpeur d'outils.....	132
	Afficher des temps de fonctionnement.....	133
	Configurer une manivelle radio HR 550FS.....	134
	Régler l'heure système.....	137
4.6	Mesurer des outils.....	138
	Effleurement.....	139
	Palpeur (palpeur d'outils).....	140

Optique de mesure.....	141
Corrections d'outils.....	142
4.7 Mode Manuel.....	144
Changer l'outil.....	144
Broche.....	144
Mode Manivelle.....	145
Touches de sens manuelles.....	145
Cycles d'apprentissage en mode Machine.....	145
4.8 Sous-mode Apprentissage.....	146
Sous-mode "Apprentissage".....	146
Programmer des cycles d'apprentissage.....	147
4.9 Sous-mode Déroulement de programme.....	148
Charger un programme.....	148
Comparer la liste d'outils.....	149
Avant l'exécution du programme.....	150
Recherche de la séquence initiale.....	151
Exécution de programme.....	152
Tâche automatique.....	156
Corrections pendant l'exécution de programme.....	158
Exécution de programme en mode Dry Run.....	160
4.10 Surveillance de la charge (option).....	161
Usinage de référence.....	163
Vérifier les valeurs de référence.....	165
Adapter les valeurs limites.....	167
Usinage avec surveillance de charge.....	168
4.11 Simulation graphique.....	169
4.12 Gestionnaire de programmes.....	170
Sélection de programme.....	170
Gestionnaire de fichiers.....	172
Gestionnaire de projets.....	173
4.13 Conversion DIN.....	174
Exécuter la conversion.....	174
4.14 Unités de mesure.....	175

5	Mode Apprentissage.....	177
5.1	Travailler avec des cycles.....	178
	Point de départ du cycle.....	178
	Figures d'aide.....	179
	Macros DIN.....	179
	Test graphique (simulation).....	179
	Actualisation de la pièce brute dans le sous-mode Apprentissage.....	180
	Touches de cycles.....	180
	Fonctions de commutation (fonctions M).....	181
	Commentaires.....	181
	Menu des cycles.....	182
	Corrections d'outils dans le sous-mode Apprentissage.....	185
	Adresses utilisées dans de nombreux cycles.....	186
5.2	Cycles de la pièce brute.....	187
	Barre pièce brute/tube.....	187
	Contour pièce brute ICP.....	188
5.3	Cycles monopasses.....	189
	Positionnement marche rapide.....	190
	Approche du point de changement d'outil.....	191
	Usinage linéaire longitud.....	192
	Usin.lin.transv.....	193
	Usinage linéaire en angle.....	194
	Usin.circul.....	196
	Chanfrein.....	198
	Arrondi.....	200
	Fonctions M.....	202
5.4	Cycles multipasses.....	203
	Position de l'outil.....	205
	Enlvmt longit.des copeaux.....	206
	Enlvmt copeaux transv.....	208
	Enlvmt longit.des copeaux – Etendu.....	210
	Enlvmt copeaux transv. – Etendu.....	212
	Usinage finition longit.....	214
	Usinage finition transv.....	216
	Usinage finition longit. – Etendu.....	218
	Usinage finition transv. – Etendu.....	220
	Usinage, plongée longitudinale.....	222
	Usinage, plongée transversale.....	224
	Usinage, Plongée longitudinale – Etendu.....	226
	Usinage, plongée transversale – Etendu.....	228
	Usinage, plongée de finition longitudinale.....	230
	Usinage, plongée de finition transversale.....	232
	Usinage, Plongée de finition longitudinale – Etendu.....	234

Usinage, plongée de finition transversale – Etendu.....	236
Usinage, parallèle au contour ICP longitudinal.....	238
Usinage, parallèle au contour transversal.....	241
Usinage, finition longitudinale parallèle au contour ICP.....	244
Usinage, Finition transversale parallèle au contour ICP.....	246
Enlèvement copeaux ICP longit.....	248
Enlèvement copeaux ICP transv.....	250
Usinage multipasses ICP, finition longitudinale.....	252
Usinage multipasses ICP, finition transversale.....	254
Exemples de cycles multipasses.....	256
5.5 Cycles d'usinage de gorges.....	260
Position de dégagement.....	261
Plongée radiale.....	262
Plongée axiale.....	264
Plongée radiale – Etendu.....	266
Plongée axiale – Etendu.....	268
Plongée finition radiale.....	270
Plongée finition axiale.....	272
Plongée finition radiale – Etendu.....	274
Plongée finition axiale – Etendu.....	276
Cycles d'usinage de gorges ICP radiales.....	278
Cycles d'usinage de gorges axiales ICP.....	280
Usinage de gorges ICP, finition radiale.....	282
Usinage de gorges ICP, finition axiale.....	284
Tournage de gorges.....	286
Exemples de cycles de gorges.....	317
5.6 Cycles de filetage et de dégagement.....	319
Position du filetage.....	320
Paramètre GV : Mode de passe.....	320
Position de dégagement.....	322
Superposition de la manivelle.....	322
Angle de passe, profondeur de filetage, répartition des passes.....	323
Amorce et sortie du filet.....	323
Dernière passe.....	324
Cycle filetage (longitudinal).....	325
Cycle filetage (longitudinal) – Etendu.....	327
Filet conique.....	330
Filet API.....	333
Reprise de filetage (longitudinale).....	335
Reprise d'usinage du filetage étendue (longitudinal).....	337
Reprise d'usinage du filetage du cône.....	339
Reprise d'usinage du filet API.....	341
Plgée dégmt DIN 76.....	343
Plgée dégmt DIN 509 E.....	345

Plgée déggmt DIN 509 F.....	347
Exemples de cycles de filetage et de dégagement.....	349
5.7 Cycles de perçage.....	351
Alésage axial.....	352
Perçage radiale.....	355
Perçage prof. axiale.....	357
Perçage prof. radiale.....	360
Taraudage axiale.....	363
Taraudage radiale.....	365
Fraisage filet axiale.....	367
Exemples de cycles de perçage.....	369
5.8 Cycles de fraisage.....	371
Pos.marche rapide Fraisage.....	372
Rainure axiale.....	373
Rainure radiale.....	375
Figure axiale.....	377
Figure radiale.....	381
Contour ICP axial.....	385
Cont. ICP radial.....	389
Fraisage frontal.....	393
Fraisage rainure hélic. rad.....	396
Sens de fraisage du contour.....	398
Exemples de cycles de fraisage.....	400
Gravure axiale.....	401
Gravure radiale.....	403
Gravure axiale et radiale.....	405
5.9 Motif de perçages et motif de fraisage.....	408
Motif de perçages linéaire axial.....	408
Motif de perçages linéaire radial.....	410
Motif de fraisage linéaire axial.....	411
Motif de fraisage linéaire radial.....	413
Motif de perçages circulaire axial.....	414
Motif de perçages circulaire radial.....	416
Motif de fraisage circulaire axial.....	417
Motif de fraisage circulaire radial.....	419
Exemples d'usinage de motifs.....	420
5.10 Cycles DIN.....	423
Cycle DIN.....	424

6	Programmation ICP	427
6.1	Contours ICP	428
	Mémoriser des contours	429
	Éléments de forme	429
	Attributs d'usinage	430
	Calculs de géométrie ICP	430
6.2	Sous-mode Editeur ICP en mode Apprentissage	431
	Usiner les contours avec les cycles	432
	Organisation des fichiers avec le sous-mode Editeur ICP	433
6.3	Sous-mode Editeur ICP en mode smart.Turn	434
	Usiner les contours avec les cycles	436
6.4	Contours ICP	437
	Programmer le contour ICP	438
	Cotation absolue ou incrémentale	440
	Transitions entre les éléments de contour	440
	Ajustements et filetage intérieur	441
	Coordonnées polaires	442
	valeurs angulaires	442
	Représentation des contours	443
	Sélection de la solution	444
	Couleurs pour la représentation du contour	444
	Fonctions de sélection	445
	Décalage du point zéro	446
	Dupliquer une section de contour en linéaire	447
	Dupliquer une section de contour en circulaire	448
	Dupliquer la section de contour par une mise en miroir	449
	Inverser	449
	Sens du contour (programmation des cycles)	450
6.5	Modifier des contours ICP	451
	Superposer des éléments de forme	451
	Ajouter des éléments de contour	451
	Modifier ou supprimer le dernier élément de contour	452
	Supprimer un élément de contour	452
	Modifier des éléments de contours	453
6.6	Loupe dans le sous-mode Editeur ICP	458
	Modifier un détail de l'image	458
6.7	Description de la pièce brute	460
	Forme de pièce brute "Barre"	460
	Forme de pièce brute Tube	460
	Forme de pièce brute Pièce moulée	460

6.8	Éléments de contour de tournage.....	461
	Éléments de base du contour de tournage.....	461
	Éléments de forme d'un contour de tournage.....	465
6.9	Éléments de contour de la face frontale.....	471
	Éléments de base pour la face frontale.....	472
	Éléments de forme de la face frontale.....	476
6.10	Éléments de contour, pourtour.....	477
	Éléments de base du pourtour.....	478
	Éléments de forme du pourtour.....	482
6.11	Usinage avec les axes C et Y en mode smart.Turn.....	483
	Données de référence, contours imbriqués.....	484
	Représentation des éléments ICP dans le programme smart.Turn.....	485
6.12	Contours de la face frontale en mode smart.Turn.....	487
	Données de référence pour contours complexes sur face frontale.....	487
	Attributs de TURN PLUS.....	488
	Cercle, face frontale.....	489
	Rectangle, face frontale.....	490
	Polygone, face frontale.....	491
	Rainure linéaire de la face frontale.....	492
	Rainure circulaire, face frontale.....	493
	Perçage, face frontale.....	494
	Motif linéaire, face frontale.....	495
	Motif circulaire, face frontale.....	496
6.13	Contours du pourtour en mode smart.Turn.....	497
	Données de référence du pourtour.....	497
	Attributs de TURN PLUS.....	498
	Cercle, pourtour.....	499
	Rectangle, pourtour.....	500
	Polygone, pourtour.....	501
	Rainure linéaire, pourtour.....	502
	Rainure circulaire, pourtour.....	503
	Perçage, pourtour.....	504
	Motif linéaire, pourtour.....	505
	Motif circulaire, pourtour.....	506
6.14	Contours dans le plan XY.....	507
	Données de référence, plan XY.....	507
	Éléments de base du plan XY.....	508
	Éléments de forme du plan XY.....	511
	Figures, motifs et perçages dans le plan XY (face frontale).....	512

6.15 Contours dans le plan YZ.....	522
Données de référence, plan YZ.....	522
Attributs de TURN PLUS.....	523
Éléments de base du plan YZ.....	524
Éléments de forme du plan YZ.....	527
Figures, motifs et perçages dans le plan YZ (pourtour).....	528
6.16 Valider le contour existant.....	538
Intégrer les contours des cycles en mode smart.Turn.....	538
Contours DXF (option).....	539
6.17 Groupes de contours.....	540
Groupes de contours dans le mode smart.Turn.....	540

7	Simulation graphique.....	541
7.1	Sous-mode Simulation.....	542
	Utilisation du sous-mode Simulation.....	543
	Fonctions auxiliaires.....	545
7.2	Fenêtre de simulation.....	547
	Configurer des vues.....	547
	Représentation à une seule fenêtre.....	548
	Affichage multi-fenêtres.....	548
	Affichage d'état.....	549
7.3	Vues.....	550
	Représentation de la course.....	550
	Représentation de l'outil.....	551
	Représentation par effacement.....	552
	Représentation 3D.....	553
7.4	Loupe dans la simulation.....	556
	Visualiser un détail du graphique.....	556
7.5	Simulation avec séquence de départ.....	558
	Séquence de départ dans les programmes smart.Turn.....	558
	Séquence Start dans les programmes-cycles.....	559
7.6	Calcul du temps.....	560
	Afficher les temps d'usinage.....	560
7.7	Sauvegarder le contour.....	561
	Sauvegarder le contour généré dans le sous-mode Simulation.....	561
7.8	Mesure.....	563
	Coter un contour généré dans le sous-mode Simulation.....	563
7.9	Paramètres.....	565
	Réglages généraux.....	565
7.10	Simulation 3D.....	567
	Simulation 3D dans le sous-mode Simulation.....	567

8	Base de données d'outils et base de données technologiques.....	569
8.1	Base de données d'outils.....	570
	Types d'outils.....	570
	Outils multiples.....	572
	Gestion de la durée de vie des outils.....	572
8.2	Mode Editeur d'outils.....	573
	Naviguer dans la liste d'outils.....	573
	Trier et filtrer la liste d'outils.....	574
	Editer les données d'outils.....	575
	Graphique de contrôle d'outil.....	577
	Commentaires d'outils.....	577
	Editer des outils multiples.....	579
	Editer des données d'utilisation d'outils.....	581
	Editeur de porte-outils.....	584
8.3	Données d'outils.....	589
	Paramètres généraux des outils.....	589
	Outils de tournage standards.....	592
	Outils de gorges.....	593
	Outils de filetage.....	594
	Foret hélicoïdal et à plaquettes.....	595
	Foret à pointer CN.....	596
	Foret à centrer.....	597
	Fraise à lamer.....	598
	Fraise à lamer conique.....	599
	Alésoir.....	600
	Taraud.....	601
	Outils de fraisage standards.....	602
	Fraises à fileter.....	603
	Fraise conique.....	604
	Fraise à queue.....	605
	Outil moletage.....	606
	Palpeurs de mesure.....	607
	Outils de butée.....	608
	Pince.....	609
8.4	Base de données technologiques.....	610
	Sous-mode Editeur de technologie.....	611
	Editer une liste de matières ou une liste de matériaux de coupe.....	612
	Afficher et éditer des données de coupe.....	613

9	Mode Organisation.....	615
9.1	Mode Organisation.....	616
9.2	Paramètres.....	618
	Editeur de paramètres.....	618
9.3	Sous-mode Transfert.....	659
	Sauvegarde des données.....	659
	Echange de données avec TNCremo.....	659
	Accès externe.....	660
	Liaisons.....	661
	Interface Ethernet (pour le logiciel 548328- xx).....	663
	Interface Ethernet (avec le logiciel 548431-05).....	665
	Connexion USB.....	674
	Caractéristiques de la transmission des données.....	675
	Transférer les programmes (fichiers).....	677
	Transférer les paramètres.....	680
	Transférer les données d'outils.....	682
	Créer les fichiers Service.....	684
	Créer une sauvegarde des données.....	686
	Importer des programmes CN issus des commandes antérieures.....	687
	Importer les données d'outil de la CNC PILOT 4290.....	692
9.4	Service-Pack.....	693
	Service-packs, installer.....	694

10 Tableaux et résumés.....	695
10.1 Filet.....	696
Paramètres de filetage.....	696
Pas du filetage.....	698
10.2 Paramètres pour dégagements.....	703
DIN 76 – Paramètres du dégagement.....	703
DIN 509 E – Paramètres du dégagement.....	704
DIN 509 F – Paramètres du dégagement.....	704
10.3 Informations techniques.....	705
10.4 Compatibilité dans les programmes DIN.....	714
10.5 Éléments de syntaxe de la commande.....	717

11	Résumé des cycles.....	729
11.1	Cycles de la pièce brute et cycles monopasses.....	730
11.2	Cycles Multipasses.....	731
11.3	Cycles de gorges et de tournage de gorges.....	732
11.4	Cycles de filetage.....	733
11.5	Cycles de perçage.....	734
11.6	Cycles de fraisage.....	735

1

**Introduction et
principes de base**

1.1 Principes de base de la commande MANUALplus 620

La commande a été conçue pour les tours à CNC. Elle convient aussi bien pour les tours horizontaux que pour les tours verticaux. La commande supporte les machines dotées d'un magasin d'outils ou d'une tourelle, avec un porte-outil pouvant être situé aussi bien devant que derrière le centre de tournage sur les tours horizontaux.

La commande supporte les tours équipés d'une broche principale, d'un chariot (axes X et Z), d'un axe C ou d'une broche indexable et d'un outil tournant, ainsi que les machines avec une axe Y.



MANUALplus pour les tours à cycles

Sur la MANUALplus 620, vous pouvez exécuter des réparations de pièces ou des travaux simples de la même manière que sur un tour conventionnel. En déplaçant les axes à l'aide des manivelles, comme à votre habitude. Pour les opérations complexes telles que l'usinage de cônes, de dégagements ou de filetages, vous utilisez les cycles de la MANUALplus 620. Pour les petites et moyennes séries, il est judicieux de profiter de la programmation des cycles. Ce principe de programmation consiste à mémoriser des cycles d'usinage lors de l'usinage de la première pièce pour gagner un temps considérable lors de l'usinage de la seconde pièce. Dans le cas où les contraintes de production augmenteraient et où vous devriez exécuter des tâches complexes sur votre tour, vous pourrez profiter du mode de programmation **smart.Turn**.

MANUALplus pour tours à CNC

Avec la MANUALplus 620, vous pouvez déplacer jusqu'à quatre axes avec interpolation.

Pour les pièces complexes comme pour les pièces de tournage simples, avec la MANUALplus 620, vous bénéficiez de la programmation graphique de contour et du mode **smart.Turn** pour une programmation conviviale. Si vous souhaitez utiliser la programmation de variables, piloter des composants spéciaux sur votre machine ou utiliser des programmes créés en externe, il vous suffit de passer en mode DINplus. Dans ce mode de programmation, vous trouverez des solutions pour vos tâches spécifiques. La MANUALplus 620 gère les opérations d'usinage avec l'axe C dans la programmation des cycles, smart.Turn et DIN. La MANUALplus 620 supporte les opérations d'usinage avec l'axe Y dans les modes de programmation smart.Turn et DIN.

1.2 Configuration

La version standard permet de piloter les axes X et Z ainsi qu'une broche principale. En option, il est possible de configurer un axe C, un axe Y et un outil tournant.

Position du chariot

Le constructeur de machines configure la commande en fonction de la position du chariot :

- L'axe Z en position **horizontale** avec le chariot d'outil en arrière du centre de rotation
- L'axe Z **horizontal** avec le chariot d'outil en avant du centre de rotation
- L'axe Z **vertical** avec le chariot d'outil à droite du centre de rotation

Les symboles des menus, les figures d'aide ainsi que la représentation graphique en ICP et lors de la simulation graphique tiennent compte de la position du chariot.

Les illustrations contenues dans ce manuel sont basées sur un tour équipé d'un porte-outil et situé en arrière du centre de tournage.

Systèmes porte-outils

La commande gère les types de porte-outils suivants :

- Porte-outils multifix à **un** emplacement
- Tourelle avec **n** emplacements
- Tourelle avec **n** emplacements et **un** support Multifix avec un emplacement. Il est ainsi possible de mettre en miroir un des deux porte-outils sur le côté de la pièce qui est opposé au porte-outil standard.
- Deux tourelles Multifix avec **chacune** un poste. Les tourelles sont alors disposées l'une en face de l'autre. Un des deux porte-outils est ensuite mis en miroir.
- Le magasin avec **n** emplacements et un porte-outils avec un emplacement dans la zone d'usinage

Axe C

Avec l'axe C, vous réalisez des opérations de perçage et de fraisage sur la face frontale et sur le pourtour.

Lors de l'utilisation de l'axe C, un axe est en interpolation linéaire ou circulaire avec la broche dans le plan d'usinage choisi, alors que le troisième axe est en interpolation linéaire.

La commande supporte la création de programme avec l'axe C :

- dans le sous-mode **Apprentissage**
- en mode **smart.Turn**
- en programmation DINplus




Axe Y

Avec l'axe Y, vous réalisez des opérations de perçage et de fraisage sur la face frontale et sur le pourtour.

Lors de l'utilisation de l'axe Y, deux axes effectuent une interpolation linéaire ou circulaire dans le plan d'usinage choisi, alors que le troisième axe effectue une interpolation linéaire. Cela permet, par exemple, d'usiner des rainures ou des poches avec un fond plat et des bords de rainures verticaux. En prédéfinissant l'angle de la broche, vous définissez la position du contour de fraisage sur la pièce.

La commande supporte la création de programme avec l'axe Y :

- dans le sous-mode **Apprentissage**
- en mode **smart.Turn**
- en programmation DINplus

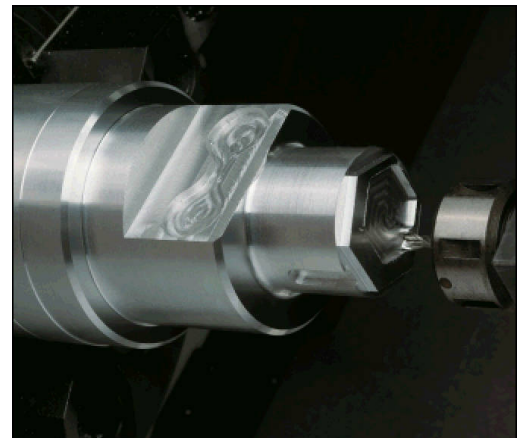


Usinage intégral

Les fonctions telles que le transfert avec synchronisation angulaire et broche en rotation, le déplacement en butée fixe, le tronçonnage contrôlé et la transformation du système de coordonnées garantissent un usinage optimisé dans le temps ainsi qu'une programmation simple lors de l'usinage intégral.

La commande gère l'usinage intégral pour tous les types standards de machines dotés :

- d'un dispositif de préhension rotatif
- d'une contre-broche mobile
- de plusieurs broches et porte-outils

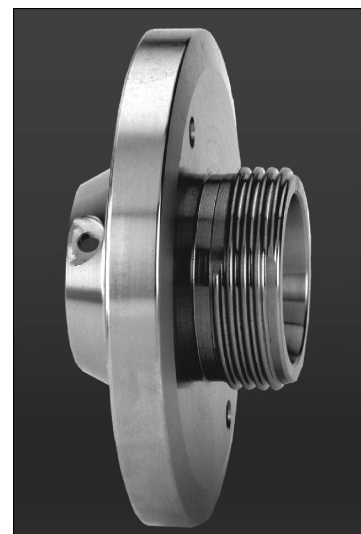

1.3 Caractéristiques de puissance

Configuration

- Version standard, axes X et Z, broche principale
- Broche indexable et outil tournant
- Axe C et outil tournant
- Axe Y et outil tournant
- Axe B pour les usinages dans le plan incliné
- Asservissement numérique du courant et de la vitesse de rotation

Modes de fonctionnement

Mode Machine

Déplacement manuel des chariots à l'aide des touches de sens manuelles ou de la manivelle électronique

Programmation et exécution de cycles d'apprentissage avec assistance graphique sans mémorisation des étapes d'usinage, en alternant directement avec le mode d'utilisation manuelle de la machine.

Reprise de filetage (réparation des filets) après avoir desserré puis resserré des pièces.

dans le sous-mode Apprentissage

Les cycles d'apprentissage sont présentés dans l'ordre dans lequel ils ont été programmés. Chaque cycle est exécuté ou simulé graphiquement, immédiatement après avoir été programmé, puis mémorisé.

Sous-mode Déroul.progr.

En mode "Pas à pas" ou "Continu" :

- Programmes DINplus
- Programmes smart.Turn
- Programmes d'apprentissage

Fonctions de configuration du mode Machine

- Définition du point zéro pièce
- Définition du point de changement d'outil
- Définition de la zone de protection
- Mesure de l'outil par effleurement, avec palpeur de mesure ou optique de mesure

Programmation

- Programmation par apprentissage
- Programmation interactive de contours (**ICP**)
- Programmation smart.Turn
- Création automatique de programme avec **TURN PLUS**
- Programmation DINplus

Simulation

- Représentation graphique de l'exécution des programmes smart.Turn ou DINplus et représentation graphique d'un cycle ou d'un programme d'apprentissage.
- Simulation des trajectoires d'outils sous forme de graphique filaire ou de trace du tranchant, représentation distincte des trajectoires en avance rapide.
- Simulation de l'enlèvement de copeaux (représentation de l'enlèvement de matière)
- Vue du profil de la pièce, de la face frontale ou représentation du pourtour (développé)
- Représentation des contours programmés
- Fonctions de décalage et fonctions loupe

Systeme d'outils

- Base de données pour 250 outils ; 999 outils en option
- Une description peut être définie pour chaque outil
- Gestion optionnelle d'outils multiples (outils avec plusieurs points de référence ou plusieurs tranchants)
- Système de tourelle ou Multifix
- Magasin d'outils en option

Base de données technologiques

- Enregistrement des données de coupe comme valeurs par défaut dans le cycle ou dans l'UNIT
- 9 combinaisons matière pièce/matière de coupe (144 entrées)
- en option, 62 combinaisons matière pièce/matériau de coupe (992 enregistrements)

Interpolation

- Droite : sur 2 axes principaux (± 100 m max.)
- Cercle : sur 2 axes (rayon 999 m max.)
- Axe C : interpolation des axes X et Z avec l'axe C
- Axe Y : interpolation linéaire ou circulaire sur deux axes dans le plan indiqué. Simultanément, le troisième axe peut être interpolé linéairement.
 - **G17** : plan XY
 - **G18** : plan XZ
 - **G19** : plan YZ
- Axe B : opération de perçage et de fraisage dans un plan incliné dans l'espace

1.4 Sauvegarde des données

HEIDENHAIN conseille de sauvegarder régulièrement sur un PC les derniers programmes et fichiers créés.

Pour cela, HEIDENHAIN propose une fonction de sauvegarde dans le logiciel de transfert de données TNCremo. Si nécessaire, adressez-vous au constructeur de votre machine. Vous avez également besoin d'un support de données sur lequel toutes les données spécifiques à votre machine (programme PLC, paramètres machine, etc.) pourront être sauvegardées.

Adressez-vous pour cela au constructeur de votre machine.

1.5 Explications sur les expressions utilisées

- **Curseur** : **Sélection** de la position actuelle dans des listes ou un champ de saisie
Les valeurs programmées et les opérations telles que la copie, la suppression, l'insertion (etc.) se réfèrent à la position du curseur.
- **Touches de navigation** : Touches permettant de déplacer le curseur
 - **Touches fléchées**
 - Touches **PG UP** et **PG DN**
- **Fenêtres, fonctions ou éléments de menu actifs** : Élément de l'écran affiché en couleur
Les fenêtres inactives sont signalées par un intitulé dont les caractères sont de **couleur estompée**. Les fonctions et les éléments de menu qui ne sont pas actifs apparaissent **plus clairs**.
- **Menu** : Fonctions ou groupes de fonctions affiché sous la forme d'un pavé à 9 champs
- **Élément de menu** : Symboles individuels d'un menu
- **Valeur par défaut** : Valeurs pré-configurées pour des paramètres de cycles ou des paramètres d'instructions DIN
- **Terminaison** : Suite de caractères après le nom d'un fichier
Exemple :
 - ***.nc** – programmes DIN
 - ***.ncs** – sous-programmes DIN (macros DIN)
- **Softkey** : Fonctions réparties le long des pages de l'écran
- **Touches de sélection des softkeys** : Touches permettant de sélectionner la fonction des softkeys.
- **Formulaire** : Pages individuelles d'un dialogue
- **UNITS** : Regroupements de dialogues pour une fonction donnée, dans le mode **smart.Turn**

1.6 Structure de la commande

La communication entre l'opérateur de la machine et la commande est assurée au moyen des éléments suivants :

- Ecran
- Softkeys
- Clavier
- Panneau de commande machine

L'affichage et le contrôle de la saisie des données ont lieu dans l'écran. A l'aide des softkeys situées en dessous de l'écran, vous sélectionnez les fonctions, enregistrez les valeurs de positions, validez les données introduites et bien plus encore.

La touche **ERR** vous permet d'accéder aux informations relatives aux erreurs et au PLC.

Le clavier de saisie des données (panneau de commande) sert à la programmation des données de la machine, des données de position, etc. La MANUALplus 620 est fournie dans clavier alphanumérique. Un clavier alphabétique s'affiche lorsque vous devez saisir des données d'outils, des descriptions de programmes CN ou des commentaires dans des programmes CN. Le panneau de commande de la machine contient tous les éléments nécessaires au fonctionnement manuel du tour.

Les programmes-cycles, les Contours ICP et les programmes CN s'enregistrent sur la mémoire interne de la commande.

Pour l'échange et la sauvegarde des données, vous disposez de l'**interface Ethernet** ou de l'**interface USB**.



Si vous utilisez une commande à écran tactile, vous avez la possibilité de remplacer certaines pressions de touches par des gestes.

Informations complémentaires: "Utiliser l'écran tactile", Page 87

1.7 Principes de base



Systèmes de mesure de course et marques de référence

Sur les axes de la machine se trouvent des systèmes de mesure de course qui acquièrent les positions du chariot et de l'outil. Lorsqu'un axe de la machine se déplace, le système de mesure correspondant génère un signal électrique qui permet à la commande de calculer la position effective exacte de l'axe de la machine.

Une coupure d'alimentation provoque la perte du rapport entre la position de la table de la machine et la position effective calculée. Pour restaurer cette affectation, les systèmes de mesure de course incrémentaux disposent de marques de référence. Lors du passage sur une marque de référence, la commande numérique reçoit un signal qui représente un point d'origine fixe de la machine. De cette manière, la commande peut restaurer l'affectation de la position effective par rapport à la position actuelle de la machine. Sur les systèmes de mesure linéaire équipés de marques de référence à distances codées, il suffit de déplacer les axes de la machine de 20 mm au maximum et, sur les systèmes de mesure angulaire, de 20°.

Avec des systèmes de mesure sans marque de référence, des points de référence fixes doivent être franchis après une coupure d'alimentation. Le système détecte les écarts entre les points de référence et le point zéro machine (cf. figure).

Avec les systèmes de mesure absolus, une valeur absolue de position est transmise à la commande à la mise sous tension. Il est ainsi possible de réaffecter une position réelle à la position du chariot de la machine immédiatement après avoir remis le système sous tension, sans avoir besoin de déplacer les axes de la machine.

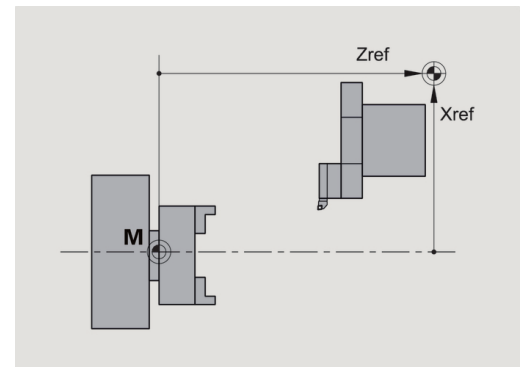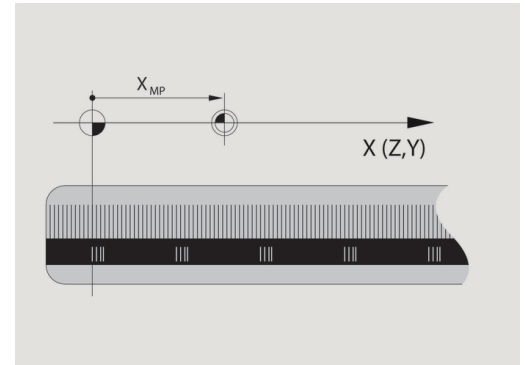

Désignation des axes


Le chariot transversal est appelé **axe X** et le chariot longitudinal, **axe Z**.

Toutes les valeurs en X affichées et introduites sont considérées comme valeurs de **diamètre**.

Tours avec **axe Y** : l'axe Y est perpendiculaire à l'axe X et à l'axe Z (système cartésien).

Règles concernant les déplacements :

- Les déplacements dans le **sens +** éloignent l'outil de la pièce
- Les déplacements dans le **sens -** se dirigent vers la pièce.

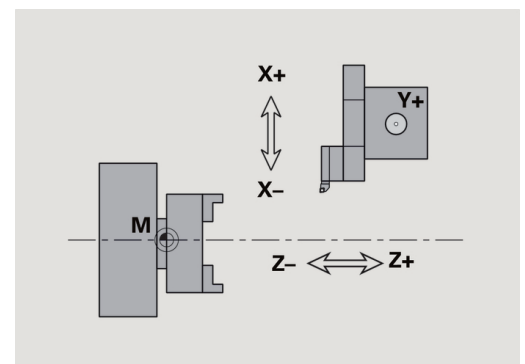

Système de coordonnées

La signification des coordonnées X, Y, Z et C est définie dans la norme DIN 66 217.



Les données de coordonnées des axes principaux X, Y et Z se réfèrent au point zéro pièce. Les données angulaires de l'axe rotatif C se réfèrent au point zéro de l'axe C.

Les désignations X et Z sont utilisées pour définir les positions dans un système de coordonnées à deux dimensions. Sur la figure, la position de la pointe de l'outil est définie d'une manière précise par une position en X et Z.

La commande gère les déplacements linéaires ou circulaires (interpolations) entre les points programmés. L'introduction les unes après les autres des coordonnées, ainsi que les modes de déplacement linéaires ou circulaires, permettent de programmer l'usinage d'une pièce.


Comme pour les déplacements, le contour d'une pièce doit être défini avec les coordonnées de tous les points et l'indication des mouvements linéaires ou circulaires.

Vous pouvez prédéfinir des positions avec une position de $1 \mu\text{m}$ (0,001 mm). Celles-ci sont affichées avec la même résolution.

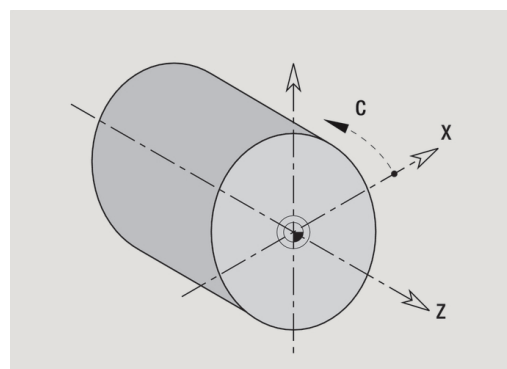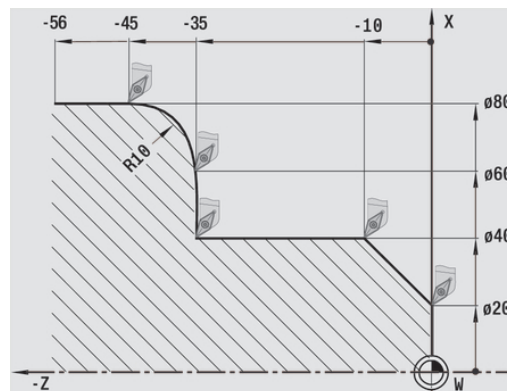


Coordonnées absolues

Quand les coordonnées d'une position se réfèrent au point zéro pièce, on les appelle les coordonnées absolues. Chaque position sur une pièce est définie avec exactitude par ses coordonnées absolues.

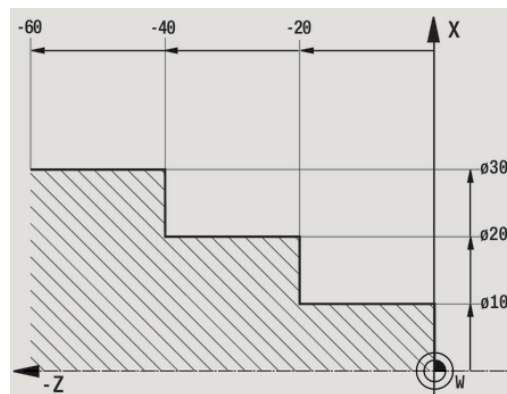

Coordonnées incrémentales


Les coordonnées incrémentales se réfèrent à la dernière position programmée. Les coordonnées incrémentales indiquent la cote située entre la dernière position et la suivante. Chaque position sur une pièce est définie clairement par ses coordonnées incrémentales.

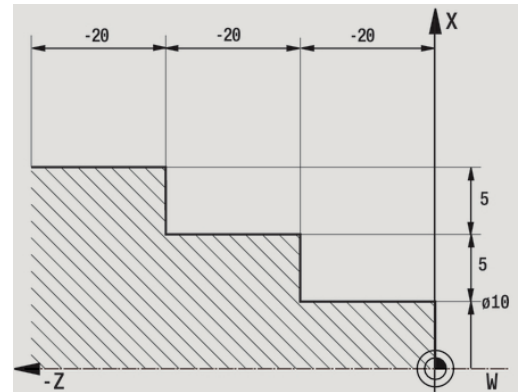

Coordonnées polaires


Les positions sur la face frontale ou sur le pourtour peuvent être programmées en coordonnées cartésiennes ou polaires.

Avec une cotation en coordonnées polaires, une position sur la pièce est définie clairement par indication du diamètre et de l'angle.

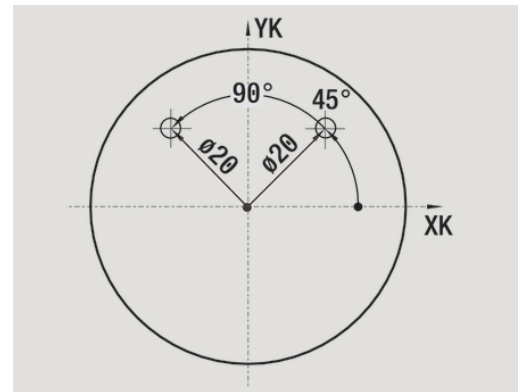


Point zéro machine

Le point d'intersection de l'axe X et de l'axe Z est le **point zéro machine**. Sur un tour, il correspond généralement au point d'intersection de l'axe de broche et de la face de la broche. La lettre de désignation est **M**.

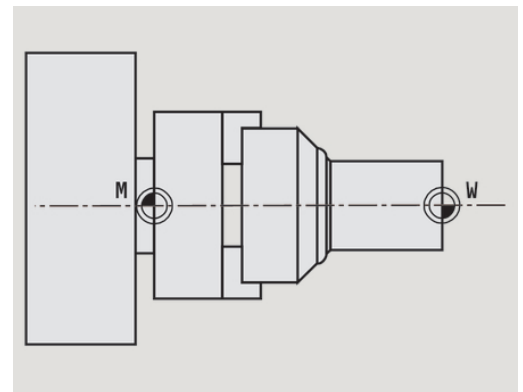

Décalage de point zéro

Pour usiner une pièce, il est plus simple de définir le point d'origine de la pièce au même emplacement que l'origine des cotations du dessin (origine des cotes). Ce point est appelé "point zéro pièce". La lettre de désignation est **W**.

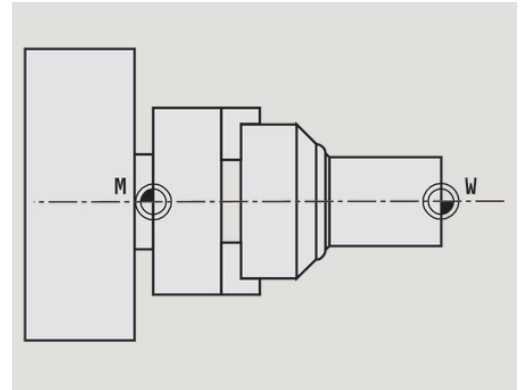

Unités de mesure

La commande se programme soit en **mm** soit en **inch**.
L'introduction des données et l'affichage sont basés sur les unités de mesure indiquées dans le tableau ci-dessous.


Mesures	métrique	pouces
Coordonnées	mm	pouces
Longueurs	mm	pouces
Angle	degré	degré
Vitesse de rotation	tours/min.	tours/min.
Vitesse de coupe	m/min	ft/min.
Avance par tour	mm/tour	inch/tour
Avance par minute	mm/min.	inch/min.
Accélération	m/s ²	ft/s ²

1.8 Cotes de l'outil

La commande a besoin d'informations sur les outils pour diverses tâches telles que le positionnement des axes, le calcul de la compensation du rayon du tranchant, le calcul de répartition des passes dans les cycles, etc.

Longueurs d'outil

Toutes les valeurs de positions programmées et affichées se réfèrent à la distance entre la pointe de l'outil et le point zéro pièce. Mais dans le système, seule la position absolue du porte-outil (chariot) est connue. Pour calculer et afficher la position de la pointe de l'outil, la commande a besoin de connaître les cotes **XL** et **ZL**.

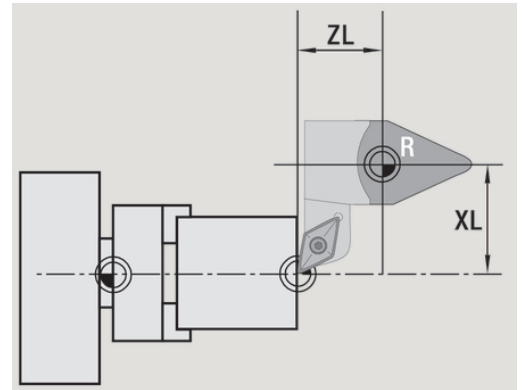

Corrections d'outils

Il y a usure de l'arête de l'outil pendant l'usinage. Pour compenser cette usure, la commande procède à des cotes de correction. La gestion des valeurs de correction est indépendante des cotes introduites. Le système additionne ces valeurs aux cotes introduites.

Compensation du rayon de la dent (CRD)



Les outils de tournage possèdent des rayons aux pointes des plaquettes. Lors de l'usinage de cônes, chanfreins et rayons, les imprécisions sont corrigées par la commande grâce à la compensation de rayon de la dent.

Les déplacements programmés se réfèrent à la pointe théorique de la dent de l'outil **S**. Si les contours ne sont pas parallèles aux axes, il en résulte des imprécisions.

La CRD calcule une nouvelle trajectoire **équidistante** pour compenser cette erreur.


La commande calcule la CRD lors de la programmation des cycles. Dans le cadre de la programmation smart.Turn et DIN, la CRD est également prise en compte dans les cycles multipasses. Si vous programmez des déplacements uniques en mode DIN, vous pouvez également activer et désactiver la CRD.

S'il reste de la matière, la commande émet un avertissement. Le paramètre machine 201000 permet d'inhiber l'avertissement.

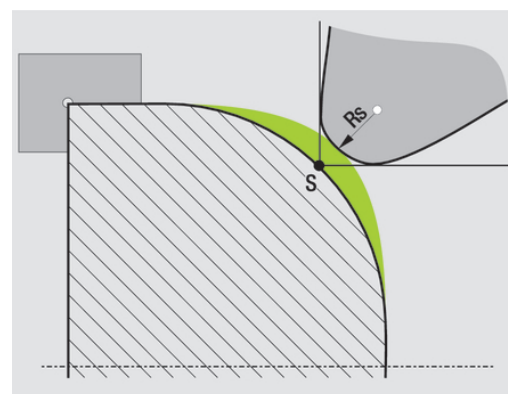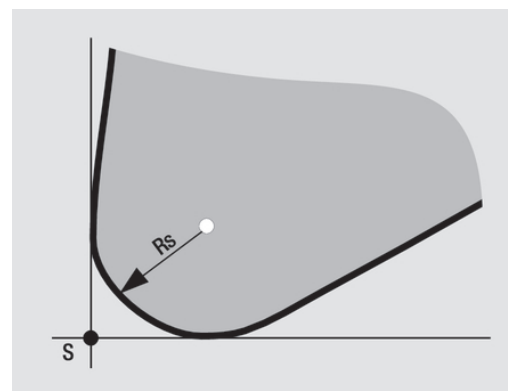

Compensation du rayon de la fraise (CRF)

Lors du fraisage, le diamètre extérieur de la fraise est déterminant pour la création du contour. Sans CRF, le centre de la fraise est le point de référence. La CRF calcule une nouvelle trajectoire (trajectoire **équidistante**) pour compenser cette erreur.

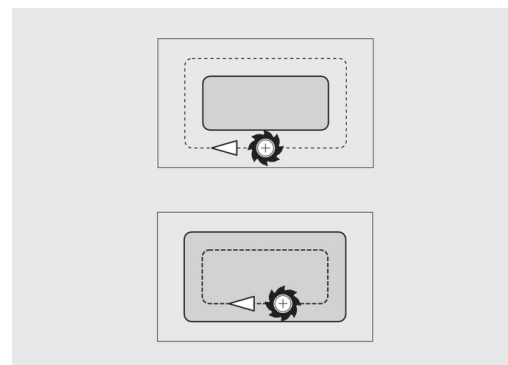

2

**Remarques sur
l'utilisation**

2.1 Description générale


Utilisation


- Sélectionnez le type de fonctionnement de votre choix avec la touche de mode correspondante.
- Une fois que vous êtes dans le mode de votre choix, vous pouvez changer de mode par l'intermédiaire des softkeys.
- Le pavé numérique vous permet de sélectionner une fonction dans les menus.
- Les boîtes de dialogue peuvent comporter plusieurs pages.
- Les boîtes de dialogue peuvent être fermées soit en utilisant la softkey **INS** (réponse positive) ou la softkey **ESC** (réponse négative).
- Les modifications apportées à des listes ont un effet immédiat. Ces modifications sont également conservées après avoir fermé la liste avec **ESC** ou **Annuler**.


Dégauchissage


- Toutes les fonctions de dégauchissage se trouvent dans le mode de fonctionnement **Machine** du **mode Manuel**.
- Les éléments de menu **Configurer** et **Régler T, S, F** permettent d'effectuer toutes les tâches préparatoires.


Programmation en mode Apprentissage


- 
 - ▶ Sélectionner le mode **Machine**


- 
 - ▶ Sélectionner le sous-mode **Apprentissage**

 
- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Liste progr.**

- 
 - ▶ Ouvrir un nouveau programme-cycles


- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Ajoute cycle** pour activer le menu de cycles
 - ▶ Sélectionner et spécifier l'usinage
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Saisie finie**


- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Saisie finie**

- 
 - ▶ Lancer la simulation et vérifier le déroulement du programme

- 
 - ▶ Sélectionner au besoin des options graphiques

- 
 - ▶ Appuyer sur **Start CN** pour lancer l'usinage

 - 
 - ▶ Appuyer sur **Start CN** pour lancer l'usinage

- 
 - ▶ Mémoriser le cycle une fois l'usinage terminé
 - ▶ Répéter ces étapes pour chaque nouvel usinage

Programmer en mode smart.Turn

- Une programmation conviviale avec des **Units»** dans un programme CN structuré
- Combinable avec des fonctions DIN
- Des définitions de contours possibles graphiquement
- Actualisation de la pièce brute si vous utilisez une pièce brute
- Conversion de programmes-cycles en programmes smart.Turn ayant les mêmes fonctions

2.2 Ecran de la commande

La commande affiche les informations sous forme de fenêtres. Certaines fenêtres n'apparaissent qu'en cas de besoin, par ex. pendant une saisie de données.

Dans l'écran se trouvent également la **ligne des modes de fonctionnement**, l'**affichage des softkeys** ainsi que l'**affichage des softkeys PLC**. Les champs d'affichage des softkeys correspondent aux softkeys situées en bas de l'écran.



Si vous utilisez une commande à écran tactile, vous avez la possibilité de remplacer certaines pressions de touches par des gestes.


Informations complémentaires: "Utiliser l'écran tactile", Page 87

Ligne des modes de fonctionnement

Sur cette ligne (bord supérieur de l'écran) sont affichés les onglets des quatre modes de fonctionnement ainsi que les modes auxiliaires actifs.


Affichage machine

Le champ d'affichage machine (en dessous de la ligne des modes) est configurable. La commande y affiche toutes les informations importantes des positions des axes, des avances, des vitesses de rotation et des outils.

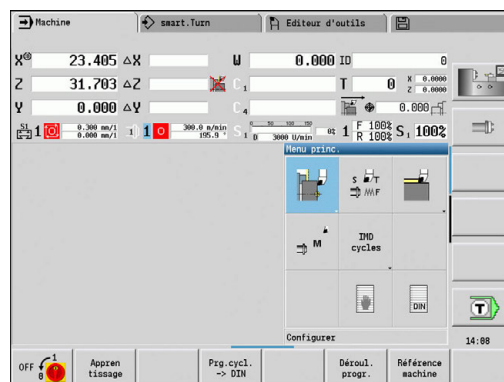

Autres fenêtres utilisées

- **Fenêtres de listes et de programmes** : Affichage de listes de programmes, de listes d'outils, de listes de paramètres, etc.
Vous **naviguez** dans la liste à l'aide des touches du curseur et sélectionnez les éléments de liste à éditer.
- **Fenêtre de menu** : Affichage des symboles de menu.
Cette fenêtre n'est disponible que dans le sous-mode **Apprentissage** et dans le mode **Machine** à l'écran
- **Fenêtre de saisie ou fenêtre de dialogue** : Elle sert à programmer les paramètres d'un cycle, d'un élément ICP, d'une instruction DIN, etc.
Voir les données existantes, les effacer ou les modifier dans la fenêtre du dialogue.
- **Figure d'aide** : La figure d'aide explique les valeurs des données (paramètres de cycles, données d'outils, etc.)
La **touche "boucle"** (à gauche de l'écran) vous permet de commuter entre les figures d'aide de l'usinage intérieur et de l'usinage extérieur (en programmation de cycles uniquement).
- **Fenêtre de simulation** : Représentation graphique des sections de contour et simulation des déplacements d'outils
La simulation permet de contrôler des cycles, des programmes-cycles et des programmes DIN.
- **ICPICP** : affichage du contour pendant la programmation ICP
- **Fenêtre d'édition DIN** : affichage du programme DIN pendant la programmation DIN
- **Fenêtre d'erreurs** : affichage des erreurs et avertissements survenus

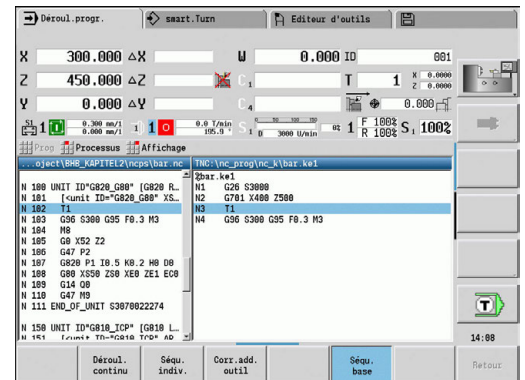

2.3 Utilisation, saisie des données


Modes de fonctionnement

Le mode de fonctionnement activé est marqué par une mise en évidence de l'onglet du concerné. La commande distingue plusieurs modes de fonctionnement :

- **Machine** – avec les sous-modes de fonctionnement suivants :
 - **Apprentissage**
 - **Déroul.progr.**
 - **Editeur ICP**
 - **Référence**
 - **Simulation**
- **smart.Turn** – avec les sous-modes suivants :
 - **Editeur ICP**
 - **Création Automatique du Plan de travail AWG**
 - **Simulation**
- **Editeur d'outils** – avec les sous-modes suivants :
 - **Editeur technol.**
- **Organisation** – avec les sous-modes suivants :
 - **Programmation param. mach.**
 - **Transfert**

Vous changez de mode avec les touches de modes de fonctionnement. Le mode auxiliaire sélectionné et la position courante du menu restent en place lorsque vous changez de mode de fonctionnement.

Si vous appuyez sur la touche de mode de fonctionnement alors que vous vous trouvez dans un sous-mode, la commande passe dans le plan principal de ce mode de fonctionnement.

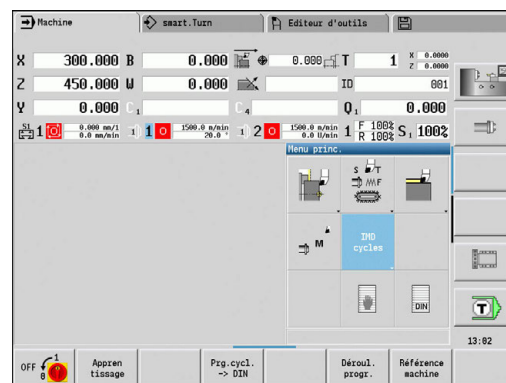

Dans certaines situations, il n'est pas possible d'effectuer un changement de mode de fonctionnement, par ex. pendant la procédure d'édition d'un outil en mode **Editeur d'outils**.

Avant de changer de mode de fonctionnement, vous devez dans ces cas-là mettre fin à la procédure d'édition ou quitter le dialogue.

Sélection de menu


Vous utilisez le pavé numérique aussi bien pour sélectionner le menu que pour introduire les données. La configuration dépend du mode de fonctionnement :

- Lors de la configuration, dans le sous-mode **Apprentissage** (etc.), les fonctions apparaissent sous forme de **fenêtre de menus** à 9 champs.

Le bas de l'écran affiche la signification de l'élément de menu sélectionné.

- Dans d'autres modes de fonctionnement, le symbole du pavé numérique est prédéfini avec une position sélectionnée qui correspond à la fonction.

Appuyez sur la touche numérique correspondante ou sélectionnez le symbole avec les touches du curseur et appuyez sur la touche **ENT**.

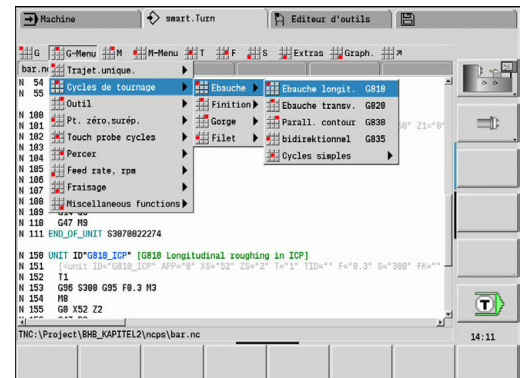

Softkeys

- Pour certaines fonctions système, la sélection des softkeys se fait sur plusieurs niveaux.
- Certaines softkeys agissent comme des **commutateurs**.
Le mode est activé lorsque le champ correspondant est réglé sur **actif** (arrière-plan en couleur). Le mode reste actif jusqu'à ce que la fonction soit à nouveau désactivée.
- Les fonctions telles que **Enreg. position** remplacent la saisie manuelle de valeurs.
Les données s'inscrivent dans les champs de saisie correspondants.
- La saisie des données n'est terminée qu'après avoir actionné la softkey **Mémoriser** ou **Saisie finie**.
- La softkey **Retour** vous permet de revenir à l'étape précédente.

Saisie des données

Les fenêtres d'introduction des données comportent plusieurs **fenêtres d'introduction**. Les touches fléchées **En haut** et **En bas** vous permettent de positionner le curseur sur le champ de saisie. La commande affiche la signification du champ sélectionné, soit dans le bas de la fenêtre, soit directement devant le champ de saisie.

Pour introduire des données, positionnez le curseur sur le champ de saisie souhaité. Les données déjà présentes seront remplacées. Les touches fléchées **à gauche** et **à droite** vous permettent d'amener le curseur à la position de votre choix **à l'intérieur** du champ de saisie pour supprimer ou ajouter des caractères.

Pour terminer la saisie des données dans un champ de saisie avec les touches fléchées **En haut** et **En bas** ou avec la touche **ENT**.

Lorsque le nombre de champs de saisie excède la capacité d'une fenêtre, une deuxième fenêtre de saisie apparaît. Ceci est signalé par le symbole affiché dans le pied de page de la fenêtre de saisie. Les touches **Page précédente/Page suivante** vous permettent de passer d'une fenêtre de programmation à une autre.



Les données saisies ou modifiées sont prises en compte en appuyant sur **OK**, **Saisie finie** ou **Mémoriser**. La softkey **Retour** ou **Annuler** vous permet de rejeter les valeurs saisies ou les modifications.

Enlvmt copeaux ICP longit.			
X	23.405	Z	31.7025
FK	Hueelse		
P	5	H	0: à chac▼
I		K	
E		O	0: Non ▼
SX		SZ	-27
G47	2		
T	1	G14	0: simult▼
ID	001		
S	200	F	0.35
Point départ [mm]			1/2

Dialogue smart.Turn

La boîte de dialogue Unit est subdivisée en formulaires, les formulaires eux-mêmes en groupes. Les formulaires sont identifiés par des onglets, les groupes sont entourés d'un cadre fin. Pour naviguer entre les formulaires et les groupes, utilisez les touches smart.Turn.

Touches smart.Turn



Accéder au formulaire suivant



Passer au groupe précédent ou suivant

G820 Ebauche transversale directe					
Somm.	Tool	Contour	Cycle	Global	
Posit...	XS	52	Posit...	ZS	2
Numéro d'identificat.				TID	5
Avance			F	0.3	
Vitesse de coupe			S	300	
Pt départ contour	X1	50			
Pt départ contour	Z1	0			
Pt arrivée contour	X2	0			
Pt arrivée contour	Z2	1			
Passe maximale			P	2	
Surépaisseur X	I	0.500			
Surépaisseur Z	K	0.200			
Position d'approche X [mm]				1/7	

Opérations avec les listes

Les programmes-cycles, les programmes DIN, les listes d'outils (etc.) s'affichent sous forme de liste. Les touches de curseur vous permettent de naviguer dans la liste pour visualiser des données ou pour sélectionner des éléments à supprimer, copier, modifier, etc.


Clavier alphabétique

Les lettres et les caractères spéciaux se saisissent avec le clavier qui s'affiche à l'écran ou (si disponible) avec un clavier de PC relié par câble USB.

Saisir du texte avec le clavier virtuel

- ▶ Appuyer sur la softkey **Clavier alphabét.** ou sur la touche **GOTO** pour saisir du texte
- ▶ La commande ouvre la fenêtre **Saisie de texte**.
- ▶ Appuyer plusieurs fois sur la touche numérique pour saisir la lettre ou le caractère spécial de votre choix
- ▶ Au besoin, utiliser la softkey **abc/ABC** pour commuter entre les minuscules et les majuscules
- ▶ Patienter le temps que le caractère sélectionné soit pris en compte dans le champ de saisie
- ▶ Saisir ensuite le caractère suivant
- ▶ Utiliser la softkey **OK** pour prendre en compte le texte dans le champ de dialogue ouvert

Pour supprimer des caractères spéciaux, vous devez appuyer sur la softkey **RETOUR**.

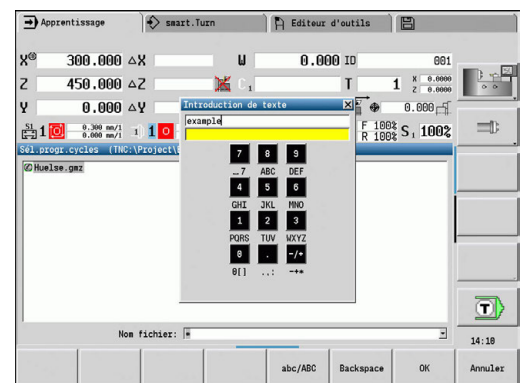

2.4 Calculatrice

Fonctions de la calculatrice

La calculatrice ne peut être sélectionnée que dans les dialogues ouverts dans la programmation des cycles ou la programmation smart.Turn.


La calculatrice peut être utilisée dans les trois **vues** suivantes :

- Scientifique
- Standard
- Editeur d'équations : ici, vous pouvez saisir directement plusieurs opérations successives (exemple : $17 * 3 + 5 / 9$)



La calculatrice reste active même après un changement du mode de fonctionnement. Appuyez sur la softkey **FIN** pour fermer la calculatrice.

Vous pouvez inscrire la valeur d'un champ de saisie actif dans la calculatrice en vous servant de la softkey **CHERCHER VALEUR ACTUELLE** de la calculatrice. La softkey **VALIDER VALEUR** vous permet de prendre en compte la valeur actuelle de la calculatrice.

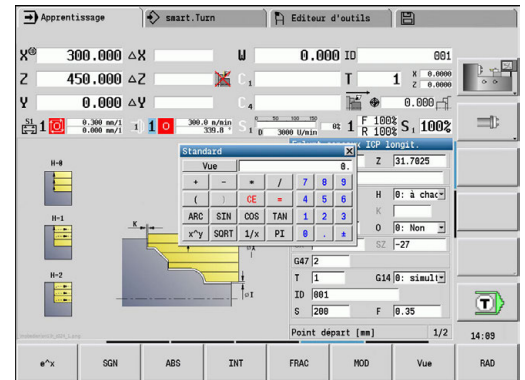

Utiliser la calculatrice



- ▶ Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le champ de saisie



- ▶ Activer ou désactiver la calculatrice avec la touche **CALC**



 
- ▶ Commuter le menu des softkeys jusqu'à ce que la fonction de votre choix s'affiche

Effectuer un calcul :




- ▶ Appuyer sur la softkey **VALIDER VALEUR**
- ▶ La commande applique la valeur dans le champ de saisie actif et ferme la calculatrice.

Commuter la vue de la calculatrice :




- ▶ Appuyer sur la softkey **Vue** jusqu'à ce que la vue s'affiche.

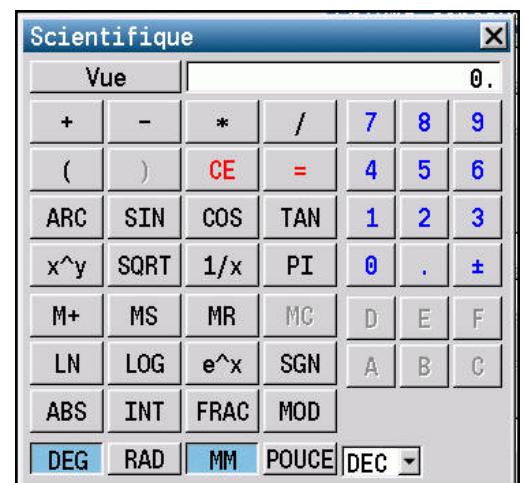

Fonction de calcul	Raccourci ou softkey
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	/
Calcul entre parenthèses	()
Arc	ARC
Sinus	SIN

Fonction de calcul	Raccourci ou softkey
Cosinus	COS
Tangente	TAN
Élévation de valeurs à une puissance	x^y
Extraire la racine carrée	SQRT
Fonction inverse	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Ajouter une valeur à la mémoire	M+
Mettre une valeur en mémoire	MS
Appeler la mémoire	MR
Effacer la mémoire	MC
Logarithme Naturel	LN
Logarithme	LOG
Fonction exponentielle	e^x
Vérifier le signe	SGN
Former la valeur absolue	ABS
Partie entière	INT
Partie décimale	FRAC
Valeur modulo	MOD
Sélectionner l'affichage	Vue
Effacer une valeur	DEL
l'unité de mesure	MM ou INCH
Affichage de valeurs angulaires	DEG (degré) ou RAD (radian)
Type d'affichage de la valeur numérique	DEC (décimal) ou HEX (hexadécimal)

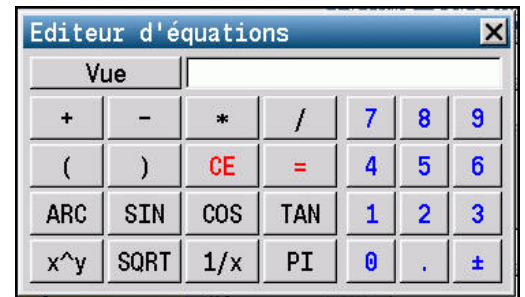

La fonction de calcul ARC ne peut être utilisée qu'avec les fonctions **SIN**, **COS** ou **TAN**.

La calculatrice affiche la fonction inversée comme **ASIN**, **ACOS** ou **ATAN**.

Positionner la calculatrice


Vous positionnez la calculatrice de la façon suivante :



- Déplacer la calculatrice avec les touches fléchées



Vous pouvez également déplacer la calculatrice à l'aide de la souris raccordée.

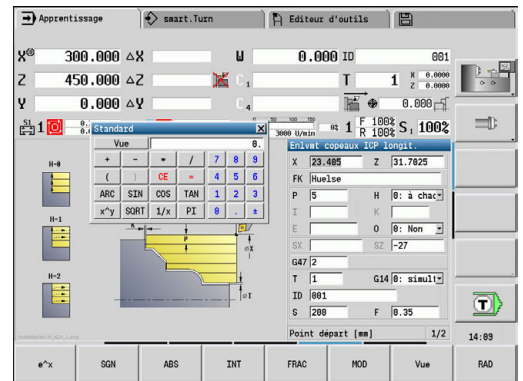

2.5 Types de programmes

La commande gère les programmes et les contours suivants :

- Les **programmes d'apprentissage** (programmes-cycles) sont utilisés dans le sous-mode **Apprentissage**.
- Les programmes principaux **smart.Turn** et **DIN** sont écrits en mode **smart.Turn**.
- Les **sous-programmes DIN** sont écrits en mode **smart.Turn** et utilisés dans les programmes-cycles et les programmes principaux smart.Turn.
- Les **Contours ICP** sont générés dans le sous-mode **Apprentissage** ou en mode **Machine**.

La terminaison du fichier dépend du contour décrit.

En mode **smart.Turn**, les contours sont directement sauvegardés dans le programme principal.

Type de programme	Répertoire	Terminaison
Programmes d'apprentissage (programmes-cycles)	nc_prog\gtz	*.gmz
Programmes principaux smart.Turn et DIN	nc_prog\ncps	*.nc
Sous-programmes DIN	nc_prog\ncps	*.ncs
Contours ICP	nc_prog\gti	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Contours de tournage ■ Contours de la pièce brute ■ Contours de la face frontale ■ Contours sur le pourtour 		<ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi ■ *.gmr ■ *.gms ■ *.gmm

2.6 Messages d'erreurs

Afficher les erreurs

La commande affiche des erreurs dans les cas suivants :

- valeurs erronées
- erreurs logiques dans le programme
- éléments de contour impossibles à exécuter

Si une erreur est détectée, elle est affichée en rouge, en haut de l'écran. Les messages d'erreur longs et s'étendant sur plusieurs lignes sont condensés. Quand une erreur apparaît dans un mode en arrière plan, cela est signalé par un symbole d'erreur dans l'onglet du mode de fonctionnement. Vous accédez à l'information complète sur toutes les erreurs présentes dans la fenêtre des messages d'erreur.



La commande utilise des couleurs différentes selon les catégories d'erreurs :

- rouge pour les erreurs
- jaune pour les avertissements
- vert pour les remarques
- bleu pour les informations

Si une **erreur survient dans le traitement des données**, la commande ouvre automatiquement la fenêtre d'erreur. Vous ne pouvez pas remédier à une telle erreur. Fermez le système et redémarrez la commande.

Le message d'erreur affiché en haut de l'écran reste apparent jusqu'à ce que vous l'effaciez ou qu'il soit remplacé par une erreur de priorité supérieure.

Un message d'erreur contenant un numéro de séquence d'un programme CN signifie que cette séquence ou une séquence précédente est à l'origine de l'erreur.

Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.



- ▶ Appuyer sur la touche **ERR**
- La commande ouvre la fenêtre d'erreurs et affiche l'intégralité des messages d'erreur en instance.

Fermer la fenêtre de messages d'erreur



- ▶ Appuyer sur la softkey **FIN**








- ▶ Appuyer sur la touche **ERR**
- La commande ferme la fenêtre d'erreur.

Messages d'erreur détaillés

La commande affiche les causes possibles de l'erreur, ainsi que les possibilités de résolution de cette erreur :



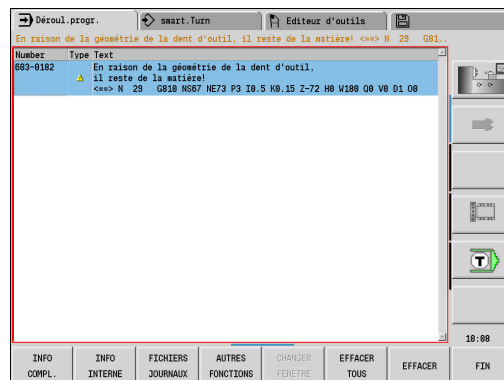

Informations relatives à l'origine de l'erreur et à la manière d'y remédier :

-  ▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.
-  ▶ Positionner le curseur sur le message d'erreur
-  ▶ Appuyer sur la softkey **INFO COMPL.**
 > La commande ouvre une fenêtre qui contient des informations sur les causes et la résolution de l'erreur.
-  ▶ Appuyer de nouveau sur la softkey **INFO COMPL.** pour fermer les informations



Softkey INFO INTERNE

La softkey **INFO INTERNE** fournit des informations sur le message d'erreur qui ne sont pertinentes qu'en cas de maintenance.

-  ▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.
-  ▶ Positionner le curseur sur le message d'erreur
-  ▶ Appuyer sur la softkey **INFO INTERNE**
 > La commande ouvre une fenêtre qui contient des informations sur les causes et la résolution de l'erreur.
-  ▶ Appuyer de nouveau sur la softkey **INFO INTERNE** pour quitter les informations

Effacer les erreurs

Effacer un message d'erreur en dehors de la fenêtre :



- ▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.



- ▶ Appuyer sur la touche **CE** pour effacer les erreurs ou les remarques affichées dans l'en-tête



Dans certains modes de fonctionnement (exemple : **Editeur d'outils**), il se peut que vous ne puissiez pas vous servir de la touche **CE** pour supprimer les erreurs, car cette touche est utilisée pour d'autres fonctions.

Supprimer plusieurs erreurs :



- ▶ Ouvrir la fenêtre d'erreurs



- ▶ Positionner le curseur sur le message d'erreur
- ▶ Appuyer sur la softkey **EFFACER** pour supprimer une erreur








- ▶ Appuyer sur la softkey **EFFACER TOUS** pour supprimer toutes les erreurs



Si vous n'avez pas remédié à la cause de l'erreur, celle-ci ne pourra pas être effacée. Dans ce cas, le message d'erreur est conservé.

Journal d'erreurs


 



La commande mémorise les erreurs survenues et les événements importants (par ex. démarrage du système) dans un journal d'erreurs. Ces journaux d'erreurs ont toutefois une capacité limitée. Chaque fois qu'un fichier journal est plein, un nouveau fichier journal est créé (etc.). Si le dernier fichier journal est plein lui aussi, le premier fichier journal est supprimé et remplacé par un nouveau (etc.). Au besoin, n'hésitez pas à parcourir le fichier journal pour voir l'historique. Vous disposez de cinq fichiers journaux.

- | | |
|--|---|
|  | ▶ Ouvrir une fenêtre d'erreurs |
|  | ▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS JOURNAUX |
|  | ▶ Ouvrir le journal |
|  | ▶ Au besoin, configurer le journal précédent |
|  | ▶ Au besoin, configurer le journal actuel |

L'enregistrement le plus ancien du journal se trouve en début de fichier et le plus récent à la fin.

Journal de touches

La commande mémorise les touches saisies et les événements importants (par ex. démarrage du système) dans le journal des touches. Les journaux de touches ont toutefois une capacité limitée. Chaque fois qu'un fichier journal est plein, un nouveau fichier journal est créé (etc.). Si le dernier fichier journal est plein lui aussi, le premier fichier journal est supprimé et remplacé par un nouveau (etc.). Au besoin, n'hésitez pas à parcourir le fichier journal pour voir l'historique. Vous disposez de dix fichiers journaux.

-  ▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.
-  ▶ Appuyer sur la softkey **FICHIERS JOURNAUX**
-  ▶ Ouvrir le journal.
-  ▶ Au besoin, configurer le journal précédent
-  ▶ Au besoin, configurer le journal actuel

La commande enregistre chaque touche actionnée sur le panneau de commande en cours d'utilisation dans le journal des touches. L'enregistrement le plus ancien du journal se trouve en début de fichier et le plus récent à la fin.

Sauvegarder des fichiers Service

 
 
 
Au besoin, vous pouvez enregistrer la **situation actuelle** de la commande et la mettre à disposition du technicien SAV. Un groupe de fichiers Service est alors enregistré, fournissant ainsi des informations sur la situation actuelle de la machine et l'usinage.

Informations complémentaires: "Créer les fichiers Service", Page 684

Les informations sont regroupées dans une séquence de données sous forme de fichier Service zippé : **TNC:\SERVICEx.zip**

Le **x** remplace ici le numéro de série consécutif. La commande génère toujours le fichier Service avec le numéro **1** ; tous les autres fichiers sont renommés avec les numéros **2 – 5**. Un fichier existant qui porte déjà le numéro **5** est supprimé.

Mémoriser les fichiers de maintenance :

-  ▶ Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur.
-  ▶ Appuyer sur la softkey **FICHIERS JOURNAUX**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **SAUVEG. FICHIERS SAV**

2.7 Système d'aide contextuel TURNguide

Application



Avant de pouvoir utiliser TURNguide, vous devez télécharger les fichiers auxiliaires depuis la page d'accueil HEIDENHAIN :

Informations complémentaires: "Télécharger les fichiers d'aide actuels", Page 84

Le système d'aide contextuel **TURNguide** contient la documentation utilisateur au format HTML. Pour appeler TURNguide, il faut appuyer sur la touche **Info**. Il se peut cependant que les informations correspondantes s'affichent parfois directement en fonction de la situation (appel contextuel). Même si vous éditez un cycle et que vous appuyez sur la touche **Info**, vous accédez en général directement à l'endroit de la documentation où la fonction est décrite.



La commande tente de lancer TURNguide dans la langue que vous avez configurée comme langue de dialogue. Si les fichiers de cette langue de dialogue ne sont pas encore disponibles sur votre commande, la commande ouvre alors la version anglaise.


La documentation utilisateur suivante est disponible dans TURNguide :

- Manuel d'utilisation (**BHBoperating.chm**)
- Programmation smart.Turn et DIN (**BHBsmartturn.chm**)
- Liste de tous les messages d'erreur CN (**errors.chm**)

Le fichier de livre **main.chm** rassemblant tous les fichiers CHM existants est également disponible.



Le constructeur de votre machine peut aussi, en option, intégrer dans TURNguide de la documentation propre à sa machine. Ces documents apparaissent dans le fichier **main.chm** sous la forme d'un livre séparé.

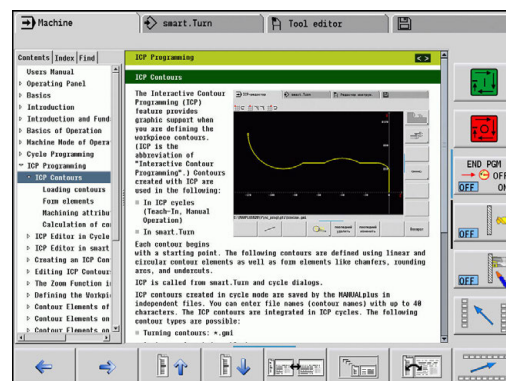

Travail avec TURNguide

Appeler TURNguide

Pour ouvrir TURNguide, il existe plusieurs possibilités :




- ▶ Appuyer sur la touche **Info** à condition que la commande n'affiche pas de message d'erreur
- ▶ Cliquer sur les softkeys avec la souris si vous avez cliqué sur le symbole d'aide affiché en bas à droite de l'écran au préalable



Si un ou plusieurs messages d'erreur sont présents, la commande affiche directement l'aide concernant les messages d'erreur. Pour lancer TURNguide, il vous faut commencer par acquiescer tous les messages d'erreur.

La commande démarre l'explorateur standard du système (en règle générale Internet Explorer) quand le système d'aide est appelé à partir du poste de programmation, sinon c'est l'explorateur HEIDENHAIN.

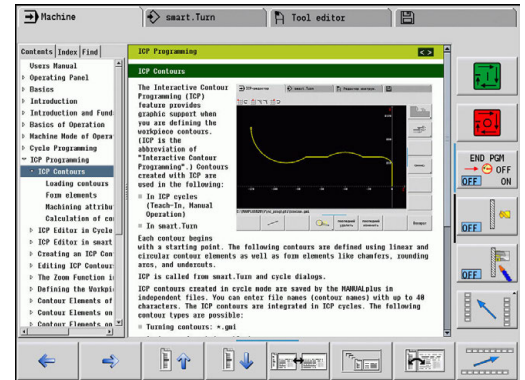

Une appel contextuel rattaché à de nombreuses softkeys vous permet d'accéder directement à la description de la fonction de la softkey concernée. Cette fonction n'est disponible qu'en utilisant la souris.

Procédez de la manière suivante:

- ▶ Sélectionner la barre de softkeys contenant la softkey désirée
- ▶ Cliquer avec la souris sur le symbole d'aide qui se trouve tout de suite à droite, au-dessus de la barre de softkeys.
- ▶ Le curseur se transforme en point d'interrogation.
- ▶ Avec le point d'interrogation, cliquez sur la softkey correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez une explication.
- ▶ La commande ouvre TURNguide.
- ▶ Si aucune rubrique n'existe pour la softkey sélectionnée, la commande ouvre alors le fichier-livre **main.chm** avec lequel vous pouvez trouver l'explication souhaitée, soit par une recherche de texte intégral soit par une navigation manuelle.

Vous pouvez appeler l'aide contextuelle même lors de l'édition d'un cycle :

- ▶ Sélectionner n'importe quel cycle



- ▶ Appuyer sur la touche **Info**
- ▶ La commande lance le système d'aide et affiche la description de la fonction active (ceci ne s'applique pas pour les fonctions auxiliaires ou les cycles qui ont été intégrés par le constructeur de la machine).

Naviguer dans TURNguide






 
 

La manière la plus simple de naviguer dans TURNguide est d'utiliser la souris. Du côté gauche, vous apercevez la table des matières. En cliquant sur le triangle dont la pointe est orientée vers la droite, vous pouvez afficher les sous-chapitres, ou bien la page correspondante en cliquant directement sur la ligne voulue. L'utilisation est identique à celle de l'explorateur Windows.


 





 
Les liens (renvois) sont soulignés en bleu. Cliquer sur le lien pour ouvrir la page correspondante.

Vous pouvez également utiliser TURNguide avec les touches et les softkeys. Le tableau suivant contient un récapitulatif des touches et de leurs fonctions.



Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que sur la commande, mais pas sur le poste de programmation.

Élément de commande	Fonction
 	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : choisir l'entrée située en dessous ou au-dessus. La fenêtre de texte à droite est active : déplacer la page vers le haut ou vers le bas si le texte ou les graphiques ne s'affichent pas complètement.
	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : ouvrir le sommaire ou passer à la fenêtre de droite si le sommaire est complètement ouvert La fenêtre de texte à droite est active : aucune fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : fermer le sommaire. La fenêtre de texte à droite est active : aucune fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : afficher la page choisie La fenêtre de texte à droite est active : si le curseur se trouve sur un lien, un saut à la page liée est effectué.
	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : commuter les onglets entre l'affichage du sommaire, l'affichage de l'index et la fonction de recherche en texte intégral et la commutation dans la partie droite de l'écran. La fenêtre de texte à droite est active : retour à la fenêtre de gauche.
 	<ul style="list-style-type: none"> Le sommaire à gauche est actif : choisir l'entrée située en dessous ou au-dessus. La fenêtre de texte à droite est active : passer au lien suivant.

Élément de commande	Fonction
	Sélectionner la dernière page affichée.
	Passer à la/aux page(s) suivante(s) si vous avez utilisé plusieurs fois la fonction sélectionner la dernière page affichée
	Revenir une page en arrière
	Passer à la page suivante
	Afficher/masquer le sommaire
	Commuter entre l'affichage pleine page et l'affichage réduit. Avec l'affichage réduit, vous ne voyez plus qu'une partie de l'interface de commande.
	Le focus est commuté en interne sur l'application de la commande, ce qui vous permet d'utiliser la commande avec TURNGuide ouvert. Si l'affichage pleine page est actif, la commande réduit automatiquement la taille de la fenêtre avant le changement de focus.
	Quitter TURNGuide

Index

Les principaux mots-clés (onglet "Index") sont répertoriés dans l'index et peuvent être directement sélectionnés par un clic de la souris ou à l'aide des touches de curseur.

La page de gauche est active :




- ▶ Sélectionner l'onglet **Index**.
- ▶ Activer le champ de saisie **Mot-clé**.
- ▶ Entrer le mot à rechercher
- ▶ La commande synchronise alors l'index de mots-clés en tenant compte du texte saisi, de manière à ce que le mot-clé puisse être retrouvé plus facilement dans la liste.



- ▶ Sinon, mettre le mot-clé en surbrillance avec la **touche fléchée**



- ▶ Afficher les informations relatives au mot-clé sélectionné en appuyant sur la touche **ENT**.

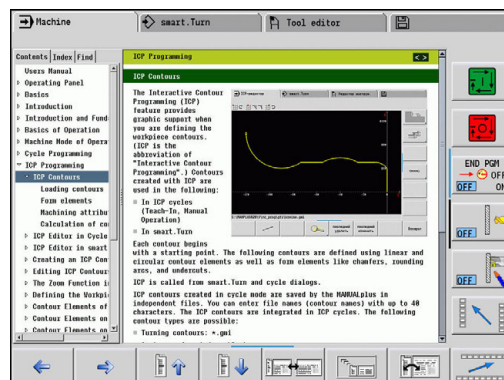

Le mot à rechercher ne peut être saisi qu'avec un clavier connecté à la commande par USB.

Recherche d'un texte entier

Dans l'onglet "Rechercher", vous avez la possibilité de rechercher un mot donné dans l'ensemble de TURNguide.

La page de gauche est active :



- ▶ Sélectionner l'onglet **Rech.**.
- ▶ Activer le champ **Rech:**.
- ▶ Entrer le mot à rechercher
- ▶ Appuyer sur la touche **ENT**
- ▶ La commande dresse une liste de toutes les occurrences de ce mot.



- ▶ Avec la touche fléchée, mettre en surbrillance l'endroit désiré



- ▶ Appuyer sur la touche **ENT** pour afficher l'emplacement de votre choix



Le mot à rechercher ne peut être saisi qu'avec un clavier USB connecté à la commande.

La recherche d'un texte entier ne peut être réalisée qu'avec un seul mot.

En activant la fonction **Rech. seulement dans les titres** (par un clic de la souris ou en appuyant sur les touches), la commande lance la recherche non pas dans l'intégralité des textes, mais uniquement dans les titres.

Télécharger les fichiers d'aide actuels

Vous trouverez les fichiers d'aide correspondants au logiciel de votre commande à la page d'accueil HEIDENHAIN

www.heidenhain.fr.

Vous trouverez les fichiers d'aide dans les langues de dialogue les plus courantes à :

- ▶ Documentation
- ▶ Documentation utilisateur
- ▶ Produit, par ex. MANUALplus 620 CNC PILOT 620/640
- ▶ Numéro de logiciel CN, par ex. 68894x-03
- ▶ Sélectionner et télécharger le fichier CHM compressé dans la langue de votre choix
- ▶ Transférer dans le répertoire **TNC:\tncguide\de** ou dans le sous-répertoire de la langue correspondante les fichiers CHM qui ont été extraits.



Si vous transférez les fichiers CHM sur la commande avec TNCremo, vous devez cocher la troisième option de la zone Transfert en mode binaire du formulaire Mode, lorsque vous configurez la liaison.

Langue	Répertoire dans TNCremo
Allemand	TNC:\tncguide\de
Anglais	TNC:\tncguide\en
Tchèque	TNC:\tncguide\cs
Français	TNC:\tncguide\fr
Italien	TNC:\tncguide\it
Espagnol	TNC:\tncguide\es
Portugais	TNC:\tncguide\pt
Suédois	TNC:\tncguide\sv
Danois	TNC:\tncguide\da
Finnois	TNC:\tncguide\fi
Néerlandais	TNC:\tncguide\nl
Polonais	TNC:\tncguide\pl
Hongrois	TNC:\tncguide\hu
Russe	TNC:\tncguide\ru
Chinois (simplifié)	TNC:\tncguide\zh
Chinois (traditionnel)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovène	TNC:\tncguide\sl
Norvégien	TNC:\tncguide\no
Slovaque	TNC:\tncguide\sk
Coréen	TNC:\tncguide\kr
Turc	TNC:\tncguide\tr
Roumain	TNC:\tncguide\ro

2.8 Poste de programmation DataPilot

Application

Avec le DataPilot CP 640 ou le DataPilot MP 620, qui sont des postes de programmation adaptés aux commandes **CNC PILOT 640** et **MANUALplus 620**, vous pouvez, sur un PC, créer des programmes CN, les tester avant l'usinage, les transférer sur une commande et les archiver à la fin de la production.

Le DataPilot **s'utilise** à proximité de la machine, dans l'atelier, mais également dans les bureaux d'études ou encore pendant le travail de préparation de l'usinage. Vu le grand nombre de fonctions qu'il propose, et comme il est très pratique, le poste de programmation convient parfaitement pour les formations dispensées au sein d'établissements scolaires et d'entreprises.

Utilisation

L'utilisation du poste de programmation DataPilot se fait par le biais des touches de fonctions et des touches numériques du clavier du PC.



Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, consulter le guide d'installation et le manuel d'utilisation du DataPilot.

3

**Utiliser l'écran
tactile**

3.1 Utilisation de l'écran

Écran tactile



Consultez le manuel de votre machine !
Cette fonction doit être déverrouillée et adaptée par le constructeur de la machine.

L'écran tactile se distingue par son encadrement de couleur noir et par l'absence des touches de sélection de softkeys.

1 En-tête

Lorsque la commande est sous tension, l'écran affiche en haut les modes de fonctionnement sélectionnés. Passer au mode de fonctionnement de votre choix en appuyant un mode situé en haut de l'écran


2 Barre de softkeys destinée au constructeur de la machine

3 Barre de softkeys

La commande affiche d'autres fonction dans une barre de softkeys. La barre de softkeys active est signalée par un trait bleu.

4 Touche de commutation de l'écran pour les figures d'aide de la programmation des cycles

5 Appeler TURNguide

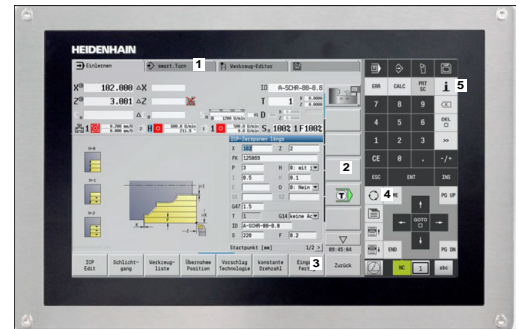



Écran tactile 15,6"

Panneau de commande

Utilisation générale






Vous pouvez vous passer des touches ci-après, par exemple en effectuant des gestes :




Touche	Fonction	Geste
	Commuter la barre de softkeys	Effleurer la barre de softkeys dans le sens horizontal
	Softkeys de sélection	Appuyer sur la fonction, sur l'écran tactile

3.2 Gestes

Vue d'ensemble des gestes possibles




La commande est équipée d'un écran tactile qui identifie les différents gestes, même ceux effectués avec plusieurs doigts.

Symbole	Geste	Signification
	Appuyer	Toucher brièvement l'écran tactile
	Appuyer deux fois	Toucher brièvement l'écran tactile à deux reprises
	Maintien	Maintenir un contact prolongé sur l'écran tactile
	Effleurer	Mouvement fluide sur l'écran
	Déplacer	Mouvement du doigt sur l'écran, partant d'un point univoque

Symbole	Geste	Signification
	Déplacer avec deux doigts	Mouvement simultané effectué avec deux doigts sur l'écran, partant d'un point univoque
	Zoomer	Écarter deux doigts en les maintenant au contact avec l'écran
	Dézoomer	Rapprocher deux doigts en les maintenant au contact avec l'écran

Naviguer dans des tableaux et des programmes CN

Vous naviguez dans un programme CN ou dans un tableau de la manière suivante :

Symbole	Geste	Fonctions
	Appuyer	Marquer une séquence CN ou une ligne de tableau Arrêter le défilement
	Appuyer deux fois	Activer une cellule de tableau Editer une séquence CN ou une Unit
	Effleurer	Faire défiler un programme CN ou un tableau







Utiliser la simulation

La commande permet à l'utilisateur de se servir de l'écran tactile pour les graphiques suivants :

- Graphique de programmation du mode **smart.Turn**
- Représentation 3D du sous-mode **Simulation**
- Représentation 2D dans le sous-mode **Simulation**
- Représentation 2D dans le sous-mode **Editeur ICP**



Faire tourner, zoomer et décaler un graphique

La commande propose les gestes suivants :

Symbole	Geste	Fonction
	Appuyer deux fois	Réinitialiser un graphique à sa taille initiale
	Déplacer	Faire tourner un graphique (graphique 3D uniquement)
	Déplacer	Ajuster un détail de l'image (graphique 2D uniquement, fonction Loupe)
	Déplacer avec deux doigts	Mouvement simultané effectué avec deux doigts sur l'écran, partant d'un point univoque
	Eloigner deux doigts	Agrandir un graphique
	Rapprocher deux doigts	Réduire un graphique

Utiliser le menu HEROS

Vous utilisez le menu HEROS de la manière suivante :

Symbole	Geste	Fonction
	Appuyer	Sélectionner une application
	Maintien	Ouvrir une application

3.3 Fonctions proposées par la barre des tâches

Configuration de l'écran tactile

La fonction **Touchscreen Configuration** vous permet de définir les caractéristiques de l'écran.

Régler la sensibilité

Pour régler la sensibilité, procéder comme suit :

- ▶ Ouvrir le menu HeROS en appuyant sur la touche **DIADUR**
- ▶ Sinon, sélectionner le menu **Menu HEROS** dans le menu **Service**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Configuration de l'écran tactile**
- > La commande ouvre la fenêtre auxiliaire.
- ▶ Choisir la sensibilité
- ▶ Valider avec **OK**

Affichage des points de contact

Pour afficher et masquer les points de contact, procéder comme suit :

- ▶ Ouvrir le menu JH en appuyant sur la touche **DIADUR**
- ▶ Sinon, sélectionner le menu **Menu HEROS** dans le menu **Service**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Touchscreen Configuration**
- > La commande ouvre la fenêtre auxiliaire.
- ▶ Sélectionner l'affichage **Show Touch Points**
 - **Disable Touchfingers** permet de masquer les points de contact
 - **Enable Single Touchfinger** permet d'afficher le point de contact
 - **Enable Full Touchfinger** permet d'afficher les points de contact de tous les doigts impliqués
- ▶ Valider avec **OK**

Nettoyage de l'écran tactile

Avec la fonction **Touchscreen Cleaning**, vous bloquez l'écran pour pouvoir le nettoyer.

Activer le mode de nettoyage

Pour activer le mode de nettoyage, procéder comme suit :

- ▶ Ouvrir le menu HeROS en appuyant sur la touche **DIADUR**
- ▶ Sinon, sélectionner le menu **Menu HEROS** dans le menu **Service**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Nettoyage de l'écran tactile**
- > La commande verrouille l'écran pendant 90 secondes.
- ▶ Nettoyer l'écran

Si vous souhaitez interrompre le mode de nettoyage de manière prématurée :

- ▶ Faire s'éloigner l'un de l'autre les curseurs affichés

4

Mode Machine

4.1 Mode de fonctionnement Machine

Le mode **Machine** inclut des fonctions de configuration, d'usinage de pièces et de création de programmes d'apprentissage :

- **Configurer la machine** : définir le travail de préparation, par ex. les valeurs des axes (définition du point zéro pièce), étalonner les outils ou définir une zone de protection
- **Mode manuel** : usiner une pièce manuellement ou de manière semi-automatique
- **Sous-mode Apprentissage** : mémoriser un nouveau programme de cycles, modifier un programme existant, tester graphiquement des cycles
- **Sous-mode Déroul.progr.** : tester graphiquement des programmes-cycles ou des programmes smart.Turn et les utiliser pour la production de pièces

Comme sur un tour conventionnel, vous pouvez déplacer les axes avec les manivelles et les commandes Jog pour usiner la pièce. Il est toutefois plus judicieux d'utiliser les cycles de MANUALplus.

Un **cycle d'apprentissage** est une procédure pré-programmée. Il peut s'agir aussi bien d'une seule passe (monopasse) que d'une opération d'usinage complexe telle que le filetage. Il s'agit toujours d'une opération complète à exécuter. Un cycle d'usinage est défini avec très peu de paramètres.

Les cycles ne sont **pas mémorisés** dans le mode **Machine**. Dans le sous-mode **Apprentissage**, les différentes opérations sont effectuées une à une à l'aide de cycles, regroupées dans un **programme d'apprentissage** et mémorisées. Le **programme d'apprentissage** est ensuite mis à disposition dans le sous-mode **Déroul.progr.** et servira à la production de pièces.

Avec la **programmation ICP**, vous définissez toutes sortes de contours avec des éléments linéaires/circulaires et des éléments insérés (chanfreins, arrondis, gorges). La description de contour est ensuite intégrée dans les cycles ICP.

Informations complémentaires: "Contours ICP", Page 428

Les **programmes smart.Turn** et **DIN** sont créés dans le mode **smart.Turn**. Des instructions sont disponibles pour des déplacements uniques, des cycles DIN pour des opérations complexes, des fonctions auxiliaires, des opérations mathématiques et la programmation paramétrée.

Vous créez soit des programmes **autonomes** qui contiennent toutes les instructions de commutation et de déplacement requises et qui sont exécutés dans le sous-mode **Déroul.progr.**, soit des **sous-programmes DIN** qui sont intégrés dans les cycles d'apprentissage. Les instructions à utiliser dans un sous-programme DIN dépendent de votre façon de travailler. Dans les sous-programmes DIN, toute une gamme d'instructions est également disponible.

Les programmes d'apprentissage peuvent être convertis en programmes smart.Turn. Vous profitez ainsi des avantages de la programmation par apprentissage et vous optimisez et complétez le programme CN après la **conversion DIN**.

4.2 Mise sous tension/hors tension

Mise sous tension

DANGER

Attention danger pour l'opérateur!

Les machines et leurs composants sont toujours à l'origine de risques mécaniques. Les champs électriques, magnétiques ou électromagnétique sont particulièrement dangereux pour les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un implant. La menace est présente dès la mise sous tension de la machine !

- ▶ Respecter le manuel de la machine !
- ▶ Respecter les consignes de sécurité et les symboles de sécurité
- ▶ Utiliser les équipements de sécurité

La commande affiche l'état de démarrage. Une fois que tous les tests et toutes les opérations d'initialisation ont été réalisés, le mode de fonctionnement **Machine** est activé. L'affichage d'outils indique le dernier outil utilisé. Les erreurs survenues au cours du démarrage du système sont signalées par le symbole d'erreur. Dès que le système est prêt à fonctionner, vous pouvez contrôler ces messages d'erreur.

Informations complémentaires: "Messages d'erreurs", Page 74



La commande considère que le dernier outil utilisé est en place lors du démarrage du système. Si tel n'est pas le cas, installez le nouvel outil avec un changement d'outil.

Surveillance des systèmes de mesure EnDat

Avec des systèmes de mesure EnDat, la commande mémorise la position des axes lors de la mise hors tension de la machine. A la mise sous tension, la commande compare pour chaque axe, la position à la mise sous tension avec la position mémorisée lors de la mise hors tension.

En cas de différences, elle délivre l'un des messages suivants :

- **Erreur S-RAM : la position de l'axe mémorisée est invalide.** correcte. Il est normal que ce message s'affiche si la commande est mise sous tension pour la première fois ou si le système de mesure, ou d'autres composantes de la commande, a/ont été remplacé(s).
- **L'axe a été déplacé après la mise hors tension. Ecart de position : xx mm ou degré :** si l'axe a été déplacé, vérifiez la position actuelle et validez-la.
- **Paramètres Hardware modifiés : la position mémorisée de l'axe n'est pas valide.** Il est normal que ce message s'affiche si des paramètres de configuration ont été modifiés.

Un défaut du capteur ou de la commande peut également être à l'origine de l'un des messages ci-dessus. Si le problème survient plusieurs fois, contactez le fournisseur de votre machine.

Sous-mode Référence

 





La mise sous tension de la machine et le passage sur les points de référence sont des fonctions qui dépendent de la machine.

C'est le type de système de mesure qui définit si un franchissement des marques de référence est nécessaire :


- **Système de mesure EnDat** : un franchissement des marques de référence n'est pas requis.
- **Système de mesure à distances codées** : la position des axes est déterminée après un court déplacement.
- **Système de mesure standard** : les axes se déplacent jusqu'à des ponts de connus de la machine. A l'approche du point de référence, la commande reçoit un signal. Comme le système connaît la distance avec le point zéro machine, la position de l'axe est connue.

Franchissement des marques de référence :

-  ► Appuyer sur la softkey Référence **Z**
-  ► Appuyer sur la softkey Référence **X**
-  ► Sinon, appuyer sur la softkey **Tous**
-  ► Appuyer sur la touche **START CN**
 - > La commande approche les marques de référence.
 - > La commande active l'affichage des positions et le **menu principal**.



Si vous franchissez individuellement les marques de référence des axes X et Z, le déplacement se fait exclusivement dans les sens X et Z.

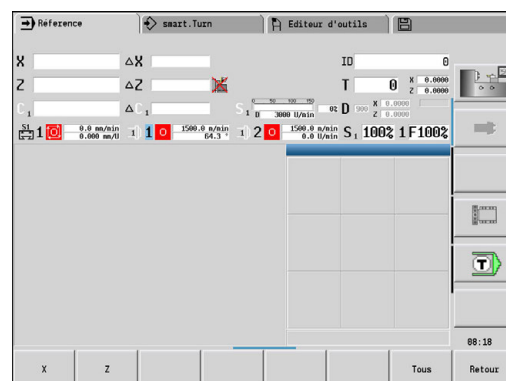

Mettre hors tension



Consultez le manuel de votre machine !
La mise hors tension et le redémarrage sont des fonctions dépendantes de la machine.

Pour éviter toute perte de données lors d'une mise hors tension, quitter le système d'exploitation de manière ciblée, comme suit :



- ▶ Sélectionner le mode **Machine**

Avec un message d'erreur en instance :



- ▶ Activer la fenêtre d'erreurs




- ▶ Appuyer sur la softkey **AUTRES FONCTIONS**



- ▶ Appuyer sur la softkey **OFF**



- ▶ Valider avec la softkey **ARRETER**
- ▶ La commande se met hors tension.

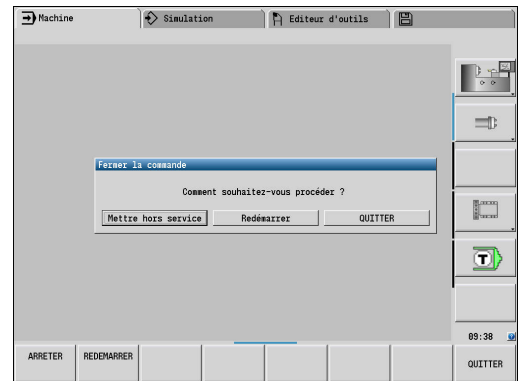

REMARQUE

Attention, risque de perte de données possibles !

La commande doit être mise à l'arrêt afin que les processus en cours soient clôturés et que les données soient sauvegardées. Un actionnement de l'interrupteur principal pour mettre instantanément la commande hors tension peut se solder par une perte de données, quel que soit l'état de la commande.

- ▶ Toujours mettre la commande hors tension
- ▶ N'actionner l'interrupteur principal qu'après en avoir été avisé par un message affiché à l'écran

Redémarrer commande

Pour forcer un redémarrage, procéder comme suit :



- ▶ Sélectionner le mode **Machine**



- ▶ Appuyer sur la softkey **OFF**



- ▶ Appuyer sur la softkey **REDEMARRER**
- ▶ La commande redémarre.

4.3 Données machine

Programmation des données machine

En mode **Machine**, entrer les données d'outils, la vitesse de rotation de la broche et l'avance/vitesse de coupe dans le menu **TSF** (fenêtre de programmation **Régler T, S, F**).

Dans le menu **TSF**, vous définissez également la vitesse de rotation maximale et l'angle d'arrêt, ainsi que la matière à usiner.

Paramètres du cycle :



- **T** : No. outil ou **Emplacement d'outil**
- **ID** : No. d'identif.
- **F** : Avance/tour ou **Avance Min.**
- **SP** : Spindle
- **S** : Vitesse de coupe ou **Vitesse rot. const.**
- **D** : Régime max.
- **A** : Angle d'arrêt
- **WS** : Matière

Les données de coupe (vitesse de coupe, avance) peuvent être mémorisées dans la banque de données technologiques en fonction de la matière pièce, du matériau de coupe de l'outil et du mode d'usinage. La softkey **Proposition technologie** vous permet de prendre en compte les données dans le dialogue.

Si la softkey **Avance Min.** est activée, la valeur en **[mm/min]** indiquée sous **F** est exploitée.


Si la softkey **Vitesse de rotation constante** est constante, la valeur indiquée en **[tour/min]** sous **S** est exploitée.

Dans les programmes d'apprentissage et les programmes smart.Turn, les données d'outils et les données technologiques font partie intégrante des paramètres de cycles ou du programme CN.

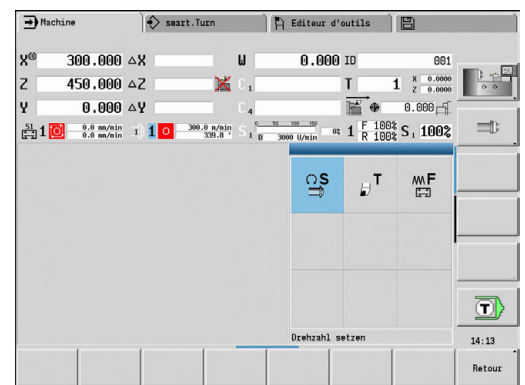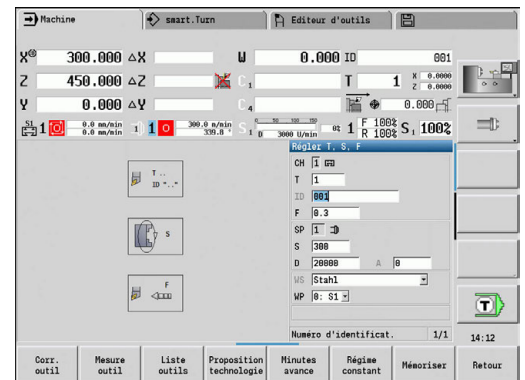

Softkeys de Régler T, S, F

Corr. outil	Informations complémentaires: "Corrections d'outils", Page 142
Mesure outil	Informations complémentaires: "Effleurement", Page 139
Liste outils	Appeler la liste d'outils ou la liste de la tourelle
Liste de tourelle	Informations complémentaires: "Configurer le tableau d'emplacements", Page 114
Proposition technologie	Prise en compte de la vitesse de coupe et de l'avance des données technologiques
Minutes avance	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON : avance par minute (mm/min) ■ OFF : avance par tour (mm/tr)
Régime constant	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON : vitesse de rotation constante (tr/min) ■ OFF : vitesse de coupe constante (m/min)

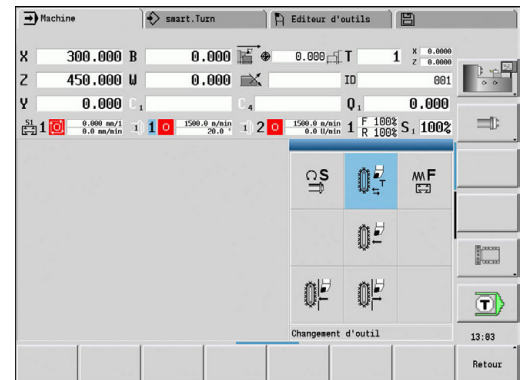

Variantes de dialogue TSF en fonction de la machine

Panneau de commande avec touche de commutation broche

Si le panneau de commande machine de votre constructeur est doté d'une touche de commutation broche, utilisez cette touche pour sélectionner la broche pour laquelle les valeurs **S**, **D** et **A** s'appliquent. Le champ **SP** affiche le numéro de la broche sélectionnée dans le menu **TSF**.



Le paramètre machine **separateTSFDlg** (n°604906) vous permet de définir l'apparence du dialogue **TSF** pour les machines avec tourelle :

- Un dialogue **TSF** avec toutes les données de coupe
- Dialogues distincts pour **T**, **S** et **F**

Pour les machines avec magasin d'outils, vous disposez automatiquement de dialogues distincts dans le menu **TSF**.

Panneau de commande machine sans touche de commutation broche

Pour les machines qui ne possèdent qu'une seule broche principale, les valeurs **S**, **D** et **A** se rapportent toujours à la broche principale.

Pour les machines avec une broche principale et une broche d'outil, les valeurs se rapportent soit à la broche principale soit à la broche d'outil, en fonction de l'outil installé :

- **Pas d'outil tournant installé** : les paramètres **S**, **D** et **A** se rapportent à la broche principale.
- **Outil tournant installé** : les paramètres **S**, **D** et **A** se rapportent à la broche sélectionnée.

Machine avec contre-broche et/ou axe B

Selon la structure de la machine, le dialogue TSF peut aussi contenir davantage d'informations sur la commande d'une contre-broche et/ou d'un axe B.

Paramètres de cycles supplémentaires avec une contre-broche :

- **WP : Numéro broche** (dépend de la machine)

Paramètres de cycles supplémentaires avec un axe B :

- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW : Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC : Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Programmation TSF avec un formulaire



Pour les machines avec magasin d'outils, vous disposez automatiquement de dialogues distincts.

Entrer les données d'outils et les données technologiques :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)
- ▶ Renseigner les paramètres
- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Mémoriser

REMARQUE

Attention, risque de collision !

En fonction de la machine, une saisie de données dans le dialogue **T** déclenche un mouvement d'inclinaison du porte-outil (par ex. tourelle). Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'inclinaison !

- ▶ Avant de procéder à la programmation, amener l'outil ou le porte-outil à une position sûre.

Programmation TSF avec des formulaires distincts

Renseigner les données d'outils ou les données technologiques :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sélectionner **T** pour le changement d'outils



- ▶ Sinon, sélectionner **S** pour la vitesse de rotation



- ▶ Sinon, sélectionner **F** pour l'avance

- ▶ Renseigner les paramètres du sous-menu

- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Mémoriser

REMARQUE

Attention, risque de collision !

En fonction de la machine, une saisie de données dans le dialogue **T** déclenche un mouvement d'inclinaison du porte-outil (par ex. tourelle). Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'inclinaison !

- ▶ Avant de procéder à la programmation, amener l'outil ou le porte-outil à une position sûre.

Machine avec contre-broche

Selon la machine, il vous faut sélectionner une broche d'outil.

Si votre machine est équipée d'une contre-broche, le paramètre **WP** s'affiche dans le dialogue **TSF**.

Paramètres du cycle :

- **WP : Numéro broche** (dépend de la machine)

Le paramètre **WP** vous permet de sélectionner la broche de pièce avec laquelle l'usinage doit être effectué dans le sous-mode **Apprentissage** avec les cycles MDI du mode **Machine**.

Sélectionner la broche de la pièce pour l'usinage avec **WP** :

- Entraînement principal
- Contre-broche pour l'usinage de la face arrière

Le réglage du paramètre **WP** est mémorisé dans les cycles d'apprentissage et MDI. Il est affiché dans les formulaires de cycles correspondants.

Si vous avez sélectionné la contre-broche pour un usinage de la face arrière avec le paramètre **WP**, le cycle est exécuté en miroir (dans le sens Z inversé). Utilisez des outils avec une orientation d'outil adaptée.



Dans le menu TSF, le réglage du paramètre **WP** est modifié dans les cas suivants :

- si vous exécutez un cycle avec un autre réglage du paramètre **WP**
- si vous sélectionnez un programme dans le sous-mode **Déroul.progr.**

Machine avec axe B

Les machines avec un axe B permettent d'incliner le porte-outil et ainsi d'utiliser les outils avec une grande flexibilité dans les opérations de fraisage et de tournage. En faisant pivoter l'axe B et tourner l'outil, vous obtenez des positions d'outil permettant de réaliser avec le même outil des opérations d'usinage longitudinal et transversal ou radial et axial sur la broche principale et la contre-broche. Ceci permet de réduire le nombre des outils utilisés et le nombre des changements d'outils.

Données d'outils : tous les outils sont définis dans la base de données d'outils avec leurs cotes X, Z et Y ainsi que leurs corrections. Ces cotes et l'orientation de l'outil doivent être renseignées par rapport à l'**angle d'inclinaison B = 0°** (position de référence).

Paramètres du cycle :

- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Les valeurs des paramètres **BW** et **CW** sont mémorisées dans les cycles d'apprentissage et les cycles MDI et sont affichées dans le formulaire du cycle concerné.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

En fonction de la machine, une programmation des paramètres d'outils supplémentaires déclenche un mouvement d'inclinaison du porte-outil (par ex. tourelle) ou de l'axe B et un mouvement de rotation de l'outil. Il existe un risque de collision pendant les mouvements d'inclinaison et de rotation !

- ▶ Avant de procéder à la programmation, amener l'outil ou le porte-outil à une position sûre.

Affichage des données machine



Consultez le manuel de votre machine !
L'affichage des données de la machine dépend de la machine.
Le constructeur de votre machine peut configurer individuellement les données machine affichées.

Si plusieurs affichages sont configurés, commuter comme suit :



► Appuyer sur la **touche "boucle"**

Éléments de l'affichage des données-machine



Affichage des positions X, Y, Z, W : distance entre la pointe de l'outil et le point zéro pièce

- Lettre d'axe :
 - Noir = axe activé
 - Blanc = axe non activé



Manivelle activée (manivelle encastrable)



Manivelle activée (manivelle série portable)



Blocage actif



Affichage de position avec décalage de point zéro actuel



Affichage de position C : position de l'axe C

 
- Champ vide : axe C non activé
- Lettre d'axe :
 - Noir = axe activé
 - Blanc = axe non activé



Paramètres de l'affichage des positions : réglables via le paramètre machine **axesDisplayMode** (n°604803)


Le paramétrage appliqué est indiqué par une lettre à côté de la fenêtre des positions.

- **A** : valeur effective (réglage **REFEFF**)
- **N** : valeur nominale (réglage **REFNOM**)
- **L** : erreur de poursuite (réglage **ER.P.**)
- **D** : course restante (réglage **DIST.**)



Affichage de l'axe C avec le numéro de broche associé : L'indice de la lettre d'axe C indique le numéro de la broche

 Les chiffres ne sont affichés que si un axe est configuré plus d'une fois, par exemple si l'axe C est également configuré comme contre-broche.



Affichage du chemin restant X, Y, Z, W : la différence entre la position actuelle et la position finale de l'instruction de déplacement en cours.



Affichage du chemin restant et de l'état de la zone de protection : Affichage du chemin restant et de l'état de la surveillance de la zone de protection

Éléments de l'affichage des données-machine



Surveillance de la zone de protection activée

X	30.000	C	
Z	18.500		



Surveillance de la zone de protection désactivée

Affichage de position de quatre axes : Affichage des valeurs de position de jusqu'à quatre axes maximum

Les axes affichés dépendent de la configuration de la machine.

T	5	X	0.5500
		Z	0.6600

Affichage des numéros d'outils :

- Numéro de l'outil utilisé
- Valeurs de correction d'outil

Pour tous les affichages T :

- T sur fond en couleur : outil tournant
- Numéro d'outil ou ID sur fond en couleur : porte-outil miroir
- Numéro d'outil avec indice : outil multiple
- Lettre X/Z de la correction sur fond en couleur : correction spéciale activée dans le sens X et Z

T			045
X	0.000	Z	0.000

Affichage ID de T :

- ID de l'outil utilisé
- Valeurs de correction d'outil

T	Stechwerkzeug222		
---	------------------	--	--

Affichage ID de T sans valeurs de correction :

- ID de l'outil utilisé

D	X	0.2200	Y	0.0000
	Z	5.1000	S	5.1000

Corrections d'outils :

- Correction spéciale seulement pour outils de gorges ou à plaquettes rondes
- Correction spéciale en gris : correction spéciale non activée
- Lettre X/Z de la correction sur fond en couleur : correction spéciale activée dans le sens X et Z

D ⁹⁰¹	X	0.5000
	Z	0.3000

Correction additionnelle :

- Valeur de correction en gris : correction D inactive
- Valeur de correction en noir : correction D active

T	MT	RT
	MZ	RZ

Informations relatives à l'utilisation de l'outil :

- T:
 - Noir = Surveillance de la durée d'utilisation globale activée
 - Blanc = Surveillance de la durée d'utilisation désactivée
- MT, RT activés : surveillance en fonction de la durée d'utilisation
- MZ, RZ activés : surveillance en fonction du nombre de pièces
- Tous les champs vides : outil sans surveillance de la durée d'utilisation

1	100%
10394.1	mm/min

Affichage des chariots et état des cycles :

- Champ supérieur : réglage du potentiomètre override
- Champ inférieur sur fond blanc : avance effective
- Champ inférieur sur fond gris : avance programmée avec chariot à l'arrêt

1	6.789	mm/1
1	6.779	mm/1

Affichage des chariots et état des cycles :

- Champ supérieur : avance programmée
- Champ inférieur : avance effective

Éléments de l'affichage des données-machine



Affichage des chariots et état des cycles :

- Champ supérieur : réglage du potentiomètre override
- Champ du milieu : avance programmée
- Champ inférieur : avance effective



Affichage du chariot lors de l'usinage de la face arrière :

- Lors de l'usinage de la face arrière, le symbole du chariot est configuré en bleu.



Affichage de la broche avec le numéro de la broche, la gamme de vitesse et l'état de la broche :

- Champ supérieur : réglage du potentiomètre override
- Champ inférieur : vitesse de rotation effective ou position de la broche

Pour tous les affichages de la broche :

- Symbole de la broche :
 - Noir = Broche activée
 - Blanc = Broche désactivée
- Chiffre dans le symbole broche : gamme de broche
- Chiffre à droite du symbole de broche : numéro de la broche
- En présence d'une touche de broche : le numéro de la broche sélectionnée apparaît sur un fond en couleur.
- Etat de la broche : voir "Broche", Page 113
- Affichage de la vitesse de rotation programmée en **1/min** ou **m/min**
- Affichage de la vitesse de rotation effective en **1/min**
- Avec **M19** et si le constructeur de la machine a choisi l'orientation lors de l'arrêt de la broche : la position de la broche est affichée à la place de la valeur effective.
- Si une broche se trouve en mode esclave pendant une synchronisation, la valeur **0** s'affiche à la place de la vitesse de rotation programmée.
- Le symbole de la broche apparaît en couleur en mode Synchrone, qu'il s'agisse de la broche maître ou esclave.



Affichage de la broche avec le numéro de la broche, la gamme de vitesse et l'état de la broche :

- Champ supérieur : vitesse de rotation programmée
- Champ inférieur : vitesse de rotation effective ou position de la broche

Lorsque la vitesse de rotation programmée apparaît en rouge dans l'affichage des données machine, cela signifie qu'une restriction est activée et que la valeur nominale programmée n'est pas atteinte.



Affichage de la broche avec le numéro de la broche, la gamme de vitesse et l'état de la broche :

- Champ supérieur : réglage du potentiomètre override
- Champ du milieu : vitesse de rotation programmée
- Champ inférieur : vitesse de rotation effective ou position de la broche

 
Lorsque la vitesse de rotation programmée apparaît en rouge dans l'affichage des données machine, cela signifie qu'une restriction est activée et que la valeur nominale programmée n'est pas atteinte.

Éléments de l'affichage des données-machine



Affichage override de la broche active :

- **F**: avance
- **R**: rapide
- **S**: broche




Charge des entraînements : charge de l'entraînement en fonction du couple nominal

- Entraînements digitaux des axes et de la broche
- Entraînements analogiques des axes et de la broche, si configurés par le constructeur de la machine




Affichage du nombre de pièces : le nombre de pièces est incrémenté après chaque **M30**, chaque **M99** ou chaque impulsion de comptage programmée **M18**.

 - **MP** : valeur prédéfinie pour le nombre de pièces
- **P** : nombre de pièces finies



Affichage du nombre de pièces et du du temps par pièce : le nombre de pièces est incrément après chaque **M30**, chaque **M99** ou chaque impulsion d'erreur **M18**.

 - **MP** : valeur prédéfinie pour le nombre de pièces
- **P** : nombre de pièces finies
- **t** : durée d'exécution du programme actuel
- **Somme t** : durée totale




Affichage des plans masqués et arrêt conditionnel **M01** :

- Sections masquables définies (liste supérieure) et sections masquables activées (liste inférieure)
- Paramétrage de **M01** : M01 n'est pas exécuté en mode **Déroulement continu** (témoin jaune).




Affichage de la surveillance de charge :

 - Champ à gauche : numéro de zone (ici 345)
- Champs à droite : axes surveillés (4 max.)



Affichage de l'usinage de la face arrière : l'affichage RSM (RSM: Rear Side Machining) contient les informations relatives à l'usinage de la face arrière.

 - Etat RSM
- Décalage du point d'origine de l'axe RSM configuré actif




Éléments de l'affichage des données-machine



Affichage de l'axe B : les informations qui apparaissent sur l'état du plan incliné varient selon la configuration des paramètres machine.



 - Valeur angulaire programmée de l'axe B
- Affichage des valeurs **I**, **K**, **U** et **W** actuelles
 - **I** : référence du plan en X
 - **K** : référence du plan en Z
 - **U** : décalage en X
 - **W** : décalage en Z



Affichage de la date et de l'heure



Affichage d'un logo intégré

Etat des cycles

La commande affiche l'état actuel du cycle avec le symbole de cycle.

Symboles du cycle



Etat **Cycle ON**

Exécution du cycle ou du programme



Etat **Cycle OFF**

Pas d'exécution du programme ou du cycle

Avance des axes

F (de l'anglais : **Feed**) est la lettre de désignation des données d'avance.

En fonction de la position de la softkey **Avance Min.**, la programmation se fait en :

- millimètres par tour de la broche (avance par tour)
- millimètres par minute (avance/minute)

L'unité de mesure affichée indique le type d'avance sélectionné pour l'usinage.

Avec le **potentiomètre de correction de l'avance** (Feed-Override), vous modifiez la valeur d'avance (plage : 0 % à 150 %).

Broche

S (de l'anglais : **S**peed) est la lettre de désignation des données de la broche.

En fonction de la position de la softkey **Régime constant**, la programmation se fait en :

- tours/minute (vitesse de rotation constante)
- mètres/minute (vitesse de coupe constante)

La vitesse de rotation est limitée par la vitesse de rotation broche max.. Vous définissez cette limitation de la vitesse de rotation dans la fenêtre de saisie **TSF** ou en programmation DIN avec la commande **G26**. La limitation de la vitesse de rotation est active jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre valeur de limitation.

Avec le potentiomètre de correction de la vitesse de rotation (override de la vitesse), vous modifiez la vitesse de rotation de la broche (plage : 50 % à 150 %).



- En cas de vitesse constante, la commande calcule la vitesse de rotation de la broche en fonction de la position de la pointe de l'outil. En présence d'un petit diamètre, la vitesse de rotation de la broche est augmentée sans pour autant dépasser la vitesse de rotation maximale.
- Les symboles de la broche indiquent le sens de rotation du point de vue de l'opérateur qui se trouve debout devant la machine et qui regarde la broche.
- La désignation de la broche est définie par le constructeur de la machine.

Symboles de la broche (affichage S)



Sens de rotation de la broche : **M3**



Sens de rotation de la broche : **M4**



Broche à l'arrêt : **M5**



La position de la broche est asservie : **M19**



Axe C, actif sur l'entraînement de broche

Désignations de la broche

H	0	1	Broche principale
1	1	2	Outil tournant

4.4 Configurer le tableau d'emplacements

Les données d'outils telles que la longueur et le rayon, mais aussi tout autre information spécifique aux outils dont la commande a besoin pour exécuter un maximum de fonctions différentes, sont mémorisées dans le tableau d'outils **toolturn.htt** (dans le répertoire **TNC:\table**). Sur la commande, ce tableau d'outils s'appelle **liste d'outils**.

Les outils installés dans votre porte-outil sont mémorisés dans le tableau d'emplacements **ToolAllo.tch** (dans le répertoire **TNC:\table**). En fonction de la machine, ce tableau d'emplacements est mis à disposition et proposé comme liste de la tourelle ou liste de magasin.

Machine avec un porte-outil (Multifix)

Pour les machines avec porte-outil multifix, il n'est pas nécessaire de gérer un tableau d'emplacements étant donné que le porte-outil multifix ne dispose que d'un seul emplacement.

- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle (toujours **T1**)
- **ID: No. d'identif.** – Nom de l'outil (16 caractères max.)
Sélectionnez le numéro d'identification de l'outil dans la liste d'outils.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste d'outils**
- > La commande ouvre la liste.



Consultez le manuel de votre machine !
Plusieurs systèmes d'outils (tourelle, magasin et Multifix) sont utilisés en même temps sur une machine.
Le numéro de l'emplacement multifix est défini par le constructeur de la machine.

Machine avec tourelle

La softkey Liste de la tourelle vous permet d'ouvrir la configuration actuelle de la tourelle. Pour chaque emplacement d'outil dans la tourelle (et éventuellement multifix), il existe un emplacement dans le tableau. Lors de la configuration, un outil est affecté à chaque porte-outil (Numéro d'identificat.). Les outils multiples sont affichés avec tous leurs tranchants dans la liste de la tourelle.

La liste de la tourelle peut être configurée via le menu **TSF** ou directement via les dialogues des cycles dans les sous-mode

Apprentissage :

- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID: No. d'identif.** – Nom de l'outil (16 caractères max.)
Le nom de l'outil est automatiquement enregistré.

Curseur dans le champ de saisie **T** du menu **TSF** :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste de tourelle**
- > Une fois ouverte, la liste de la tourelle peut être éditée.

Curseur dans le champ de saisie **ID** du menu **TSF** :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste d'outils**
- > En plus de la liste de la tourelle, la liste d'outil est également ouverte.
- > La tourelle peut être équipée d'outils de la liste.

Dans le cycle d'apprentissage, l'emplacement dans la tourelle se programme sous forme de **Numéro T**. Le numéro d'identification de l'outil est ensuite automatiquement enregistré à l'emplacement correspondant, sous **ID**.



Consultez le manuel de votre machine !
Plusieurs systèmes d'outils (tourelle, magasin et Multifix) sont utilisés en même temps sur une machine.
Le numéro de l'emplacement multifix est défini par le constructeur de la machine.

Machine avec magasin

La softkey **Liste magasin** vous permet d'ouvrir la liste de la configuration actuelle du porte-outil. A chaque logement d'outil correspond un emplacement dans le tableau. Lors de la configuration, un outil est affecté à chaque porte-outil (Numéro d'identificat.).

Sur les machines dotées d'un magasin, l'outil est également commuté via le menu **TSF** :

- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle (toujours **T1**)
- **ID: No. d'identif.** – Nom de l'outil (16 caractères max.)
Le nom de l'outil est automatiquement enregistré.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste magasin**

Les outils utilisés sont répertoriés dans la liste du magasin. Le magasin peut être chargé et déchargé via le menu **TSF**.



Consultez le manuel de votre machine !
Plusieurs systèmes d'outils (tourelle, magasin et Multifix) sont utilisés en même temps sur une machine.
Le numéro de l'emplacement multifix est défini par le constructeur de la machine.

Equiper la liste de la tourelle à partir de la liste d'outils

La liste de la tourelle représente son contenu actuel. La liste de la tourelle peut être configurée via le menu **TSF** ou directement via les dialogues des cycles dans les sous-mode **Apprentissage**.

Faire s'afficher les entrées de la liste d'outils pour en extraire quelques-unes à mémoriser dans la liste de la tourelle. La commande affiche la liste d'outils en bas de l'écran. Les touches de curseur sont actives dans cette liste. Vous pouvez vous rendre directement sur un numéro d'identification d'outil avec le curseur en saisissant les premières lettres ou les premiers chiffres du Numéro d'identificat..

Ouvrir la liste de la tourelle :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sinon, activer le dialogue des cycles
- ▶ La softkey **Liste d'outils** vous permet d'activer le contenu de la tourelle et la liste d'outils.
- ▶ Adapter le contenu de la tourelle

Récupérer les outils issus de la base de données:




- ▶ Sélectionner la position dans la tourelle



- ▶ Sélectionner et trier les enregistrements de la base de données d'outils
- ▶ Sélectionner l'enregistrement de la base de données d'outils avec les touches du curseur



- ▶ Transférer l'outil sélectionné dans la liste de la tourelle

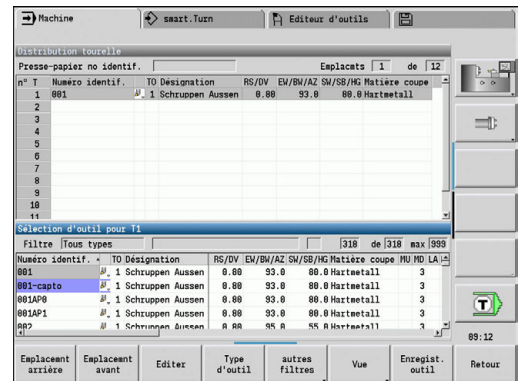

Sélectionner et trier les enregistrements de la base de données d'outils

Type d'outil	La commande ouvre le menu des softkeys qui permet de sélectionner le type d'outil de votre choix.
More filters	La commande ouvre le menu des softkeys avec d'autres options de filtre.
Vue	La commande ouvre le menu des softkeys avec d'autres options de tri.
Trier ID / Typ	<p>La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Vue.</p> <p>Trie les outils de la liste affichée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Type d'outil ■ No d'identification de l'outil ■ Orientation de l'outil <p>A chaque action sur la softkey, on passe au tri suivant.</p>
Inverser le tri	<p>La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Vue.</p> <p>Change du tri croissant au tri décroissant</p>
Editer outil	<p>La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Liste de tourelle.</p> <p>Inopérant à cet endroit</p>
Retour	Ferme la liste d'outils.


Editer la liste de la tourelle

La liste de la tourelle représente sa composition actuelle. Lors de la configuration de la liste de la tourelle, vous inscrivez les numéros d'identification des outils.

La liste de la tourelle peut être configurée via le menu **TSF** ou directement via les dialogues des cycles dans les sous-mode **Apprentissage**. Le choix des emplacements souhaités se fait au moyen des touches du curseur.

Vous pouvez aussi configurer des systèmes de changement manuel dans la composition de la tourelle.

Informations complémentaires: "Configurer les porte-outils pour les systèmes de changements manuels", Page 587

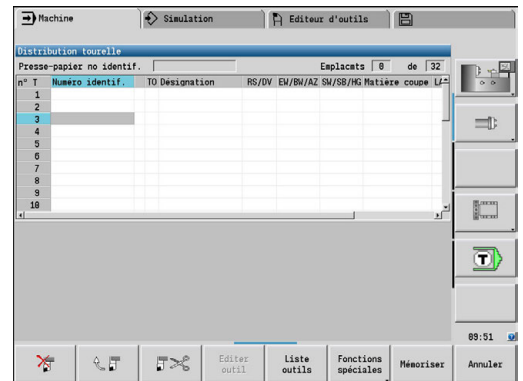

Configurer la liste de la tourelle :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sinon, activer le dialogue des cycles
- ▶ La softkey **Liste de tourelle** vous permet d'activer la composition de la tourelle et la liste d'outils.



- ▶ Sélectionner un emplacement de la tourelle à l'aide des touches du curseur
- ▶ Adapter la composition de la tourelle à l'aide des softkeys
- ▶ Sinon, renseigner directement le numéro d'identification de l'outil

Entrer directement le numéro d'identification de l'outil :



- ▶ La touche **ENT** vous permet d'activer la saisie directe.






- ▶ Entrer le numéro d'identification de l'outil
- ▶ Terminer la saisie avec la touche **INS**



- ▶ Sinon, interrompre la programmation avec la touche **ESC**

Softkeys pour la liste de la tourelle

	Effacer un enregistrement
	Insérer un enregistrement issu de la mémoire tampon
	Couper un enregistrement et mémoriser dans la mémoire tampon
Liste outils	Afficher les enregistrements de la base de données d'outils
Fonctions spéciales	Commuter au menu suivant
EFFACER TOUS	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Fonctions spéciales . Effacer entièrement le liste de la tourelle
Set teeth to new	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Fonctions spéciales . Réinitialiser la durée d'utilisation de l'outil
Commuter colonnes	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Fonctions spéciales . Passe à la vue des paramètres d'outils
Configurer port.-outil	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Fonctions spéciales . Ouvre le Tableau des portes-outils
Eloigner support	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Fonctions spéciales . Supprime le porte-outil de l'équipement de la tourelle
Retour	Retour au menu précédent
Mémoriser	Prise en compte du numéro d'outil et du numéro d'identification de l'outil dans le dialogue TSF ou le dialogue de cycles.
Annuler	Ferme la liste de la tourelle sans prendre en compte ni numéro d'outil, ni le numéro d'identification de l'outil dans le dialogue. Les modifications restent inchangées dans la liste de la tourelle.

Editer une liste de magasin

Pour les machines avec magasin d'outils, la liste du magasin affiche l'équipement actuellement disponible dans le magasin, ainsi que le porte-outil présent dans la zone d'usinage. La liste du magasin peut être éditée via le menu **TSF**.

Charger le magasin :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sélectionner **Charger le magasin**



- ▶ La softkey **Mémoris. emplacem.** vous permet d'activer la liste d'outils



- ▶ Sélectionner l'outil
- ▶ La softkey **Enregist. outil** vous permet de sélectionner un outil.



- ▶ La softkey **Mémoriser** vous permet d'enregistrer l'outil dans la liste du magasin.

Changer d'outil :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)




- ▶ Sélectionner **Changement d'outil**



- ▶ La softkey **Liste magasin** vous permet de sélectionner un outil.



- ▶ Sinon, indiquer le numéro d'identification de l'outil
- ▶ La softkey **Mémoriser** vous permet de changer d'outil.

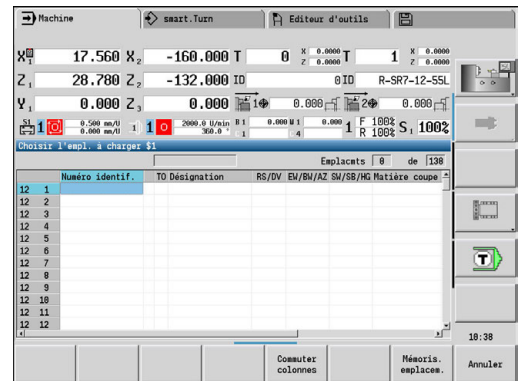


Retourner l'outil dans le magasin :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



 - ▶ Sélectionner **Retour de l'outil au magasin**



- ▶ La softkey **Mémoriser** vous permet de retourner l'outil dans le magasin.

Décharger le magasin :



- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sélectionner **Décharger le magasin**



- ▶ Sélectionner outil
- ▶ Appuyer sur la softkey **Décharger**



- ▶ La softkey **Mémoriser** vous permet de retirer l'outil de la liste du magasin.

Appel d'outil



Consultez le manuel de votre machine !
 Cette fonction est également disponible sur les machines dotées d'un magasin d'outils.
 La commande utilise la liste du magasin à la place de la liste de la tourelle.

Paramètres pour l'appel d'outil

T (de l'anglais : **T**ool) est la lettre qui désigne le porte-outil.



Consultez le manuel de votre machine !
 La désignation des emplacements d'outils dépend de la machine.
 Chaque emplacement d'outil d'un porte-outil possède un numéro **T** univoque dans la zone d'usinage.

ID désigne le numéro d'identification de l'outil.



Le Numéro d'identificat. d'un outil se définit lors de la création d'un outil dans le mode **Editeur d'outils**.
 Chaque outil a un **ID** univoque.

Variantes d'appel d'outil

- Un porte-outil, par ex. Multifix
 L'outil est appelé par son **ID**. Le numéro d'emplacement **T** est toujours **1**. La commande ne gère pas de liste de tourelle.
- Plusieurs porte-outils, par ex. tourelle
 L'outil est appelé avec **T** (numéro d'emplacement dans la tourelle). Le Numéro d'identificat. **ID** s'affiche et s'inscrit automatiquement dans les dialogues. La commande gère une liste de tourelle.

Les outils multiples sont affichés avec tous leurs tranchants dans la liste de la tourelle.

En mode **Machine**, les paramètres d'appel d'outil se programment dans le dialogue **TSF**. Dans le sous-mode **Apprentissage** et en mode **smart.Turn**, **T** et **ID** sont des paramètres de cycles.



Si vous entrez dans le dialogue **TSF** un numéro **T** portant un numéro **ID** qui n'est pas défini comme tel dans la liste de la tourelle, la liste de la tourelle sera modifiée en conséquence. La liste existante de la tourelle sera alors écrasée.

Outils tournants

- Un outil tournant est défini dans la description d'outil.
- L'outil tournant peut être utilisé avec une avance par tour si l'entraînement de la broche d'outil est équipé d'un système de mesure.
- Si vous utilisez des outils tournants avec une vitesse de coupe constante, la vitesse de rotation sera calculée à partir du diamètre de l'outil.

Outils dans différents quadrants

Exemple

Le **porte-outil principal** de votre tour se trouve en avant du centre de rotation (quadrant standard). Une porte-outil supplémentaire se trouve en arrière du centre de rotation.

Lors de la configuration, vous définissez pour chaque porte-outil si la cote X et le sens de rotation doivent être inversés, ou non, pour les arcs de cercle. Dans l'exemple présenté, le porte-outil auxiliaire reçoit l'attribut **inverse**.

Selon ce principe, toutes les opérations d'usinage sont programmées **normalement** – sans tenir compte du porte-outil qui exécute l'usinage. Le sous-mode **Simulation** affiche également tous les usinages dans le **quadrant standard**.

Les outils sont également définis et mesurés pour le **quadrant standard** – même s'ils sont installés dans le porte-outil auxiliaire.

Si la tourelle auxiliaire est utilisée, la commande ne tient compte de l'inversion que lors de l'usinage de la pièce.

Surveillance de la durée d'utilisation

Si vous le souhaitez, la commande surveille la durée d'utilisation des outils ou le nombre de pièces usinées avec un outil.

La surveillance de la durée d'utilisation additionne les durées pendant lesquelles l'outil est utilisé **en avance d'usinage**. Le contrôle de la quantité comptabilise le nombre de pièces produites. Ces valeurs sont comparées aux valeurs programmées dans les données d'outils.

Si la durée d'utilisation d'un outil expire ou si le nombre de pièces est atteint, la commande active le bit de diagnostic 1. De cette manière, si aucun outil de remplacement n'est disponible, un message d'erreur est émis avant l'appel suivant et l'exécution du programme est interrompue.

- Pour les programmes d'apprentissage, vous disposez de la surveillance simple de la durée d'utilisation des outils.

La commande vous informe lorsqu'un outil est usé.

- Dans les programmes smart.Turn et DIN PLUS, vous avez le choix entre la surveillance simple de la durée d'utilisation et l'option surveillance de la durée d'utilisation avec outils de rechange.

Si vous utilisez des outils de rechange, la commande installe automatiquement l'**outil frère** dès que l'outil est usé. La commande arrête l'exécution du programme seulement lorsque le dernier outil de la chaîne de remplacement est usé.

La gestion de la durée d'utilisation s'active/se désactive au paramètre machine **lifeTime** (n°601801).

La commande gère le type de surveillance, la durée d'utilisation/le temps restant et la quantité de pièces/quantité restante dans les bits de diagnostic des données d'outils. Le mode **Editeur d'outils** vous permet de gérer et d'afficher les bits de diagnostic et la durée d'utilisation.


Informations complémentaires: "Editer des données d'utilisation d'outils", Page 581



Lorsqu'un outil est remplacé (par ex. changement de plaquette), il faut que la durée d'utilisation et la quantité de pièces soit réinitialisée en mode **Editeur d'outils**.

Les outils de rechange doivent être définis lors de la configuration du porte-outil en mode **smart.Turn**. La **chaîne de remplacement** peut inclure plusieurs outils frères. La chaîne de remplacement fait partie intégrante du programme CN.

Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN

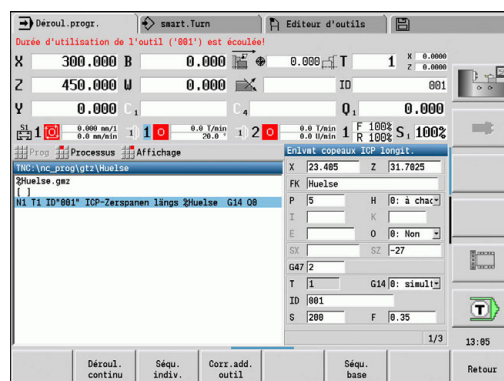

Réinitialiser la durée d'utilisation de l'outil dans la liste de la tourelle.


Réinitialiser la durée d'utilisation de l'outil :




- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)




- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste de tourelle**

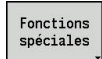

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions spéciales**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Réinitial. tranchant**



- ▶ Répondre à la question de sécurité avec la softkey **OUI**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Retour**

Réinitialiser la durée d'utilisation de l'outil dans la liste du magasin

Réinitialiser la durée d'utilisation de l'outil :



 
- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Sélectionner **Changement d'outil**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste magasin**



- ▶ Sélectionner outil

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Editer outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouveau tranchant**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Retour**

4.5 Configurer la machine


Quelle que soit la manière dont vous usinez la pièce, manuellement ou automatiquement, vous devez "préparer" la machine.

En mode **Machine**, l'élément de menu **Configurer** vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Règle valeurs axe** (définir le point zéro pièce)
 - **Référence machine** (référencer les axes)
- **Régler zone protégée**
- **Régler pt changement outil**
- **Init. valeurs axe C**
- **Set machine dimensions**
- **Afficher les temps de fonctionnement**
- **Configuration manivelle radio**
- **Palpage**

Définir un point zéro pièce

Le dialogue affiche la distance entre le point zéro machine et le point zéro pièce (aussi appelé **décalage**) avec les valeurs **XN** et **ZN**. Si vous modifiez le point zéro pièce, la commande affiche de nouvelles valeurs.

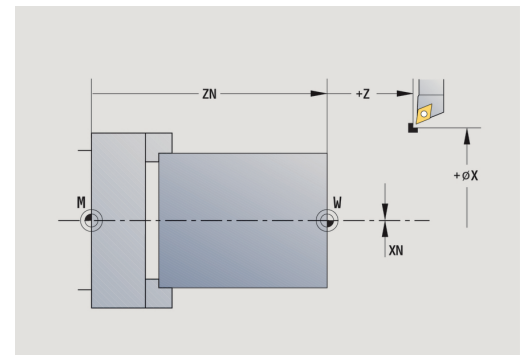

Vous pouvez aussi définir le point zéro pièce dans l'axe Z avec un palpeur. Au moment de définir le point zéro, la commande vérifie le type d'outil qui est actuellement actif. Lorsque vous sélectionnez la fonction de configuration avec le palpeur installé, la commande adapte automatiquement le formulaire de saisie. Appuyez sur **START CN** pour lancer la procédure de mesure.

Définir le point zéro pièce :



 
- ▶ Sélectionner **Configurer**




- ▶ Sélectionner **Règle valeurs axe**




- ▶ Effleurer le point zéro pièce (surface transversale)
- ▶ Définir la position de palpé comme point zéro pièce **Z = 0**
- ▶ Sinon, entrer la distance entre l'outil et le point zéro pièce comme **Coord.point mesure Z**
- ▶ La commande calcule le point zéro pièce **Z**.



 - ▶ Sinon, point zéro machine Z = point zéro pièce en Z (décalage = 0)



 - ▶ Sinon, vous pouvez saisir directement le décalage de point zéro à **ZN**.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Définir des offsets

Avant d'utiliser les décalages **G53**, **G54** et **G55**, vous devez définir les valeurs de décalage en mode Configuration.

 
Définir l'offset :



- ▶ Sélectionner **Configurer**




- ▶ Sélectionner **Règle valeurs axe**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Décalage**




- ▶ Appuyer sur la softkey **G53**, **G54** ou **G55**
- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**
- ▶ La commande mémorise les valeurs dans un tableau de manière à ce que vous puissiez activer les offsets à l'aide des fonctions **G** correspondantes dans le programme.

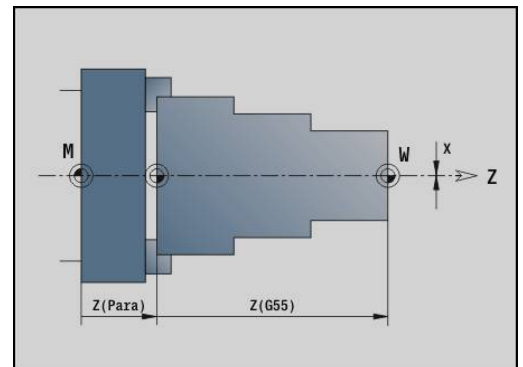


Franchissement des marques de référence des axes

Il est possible de franchir une nouvelle fois les marques de référence des axes déjà référencés. Vous pouvez sélectionner les axes séparément ou tous ensemble.

 Franchissement des marques de référence :



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Référence machine**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Référence Z** et **Référence X**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Tous**



- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**
- ▶ Les points de référence seront franchis.
- ▶ La commande actualise l'affichage des positions.

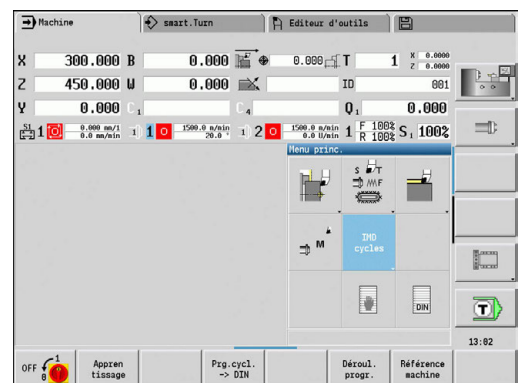

Activer la zone de protection

Pour chaque déplacement avec la surveillance de la zone de protection activée, la commande vérifie si la **zone de protection dans le sens -Z** est bien respectée. Dans ce cas, le déplacement est interrompu et un message d'erreur est affiché.

Le dialogue de configuration **Régler zone protégée** affiche la distance entre le point-zéro machine et la zone de protection **-ZS**.

L'état de la surveillance de la zone de protection est indiqué dans l'affichage de la machine si cela a été configuré par le constructeur de la machine.

 
Définir une zone de protection. Désactiver la surveillance :



- ▶ Sélectionner **Configurer**




- ▶ Sélectionner **Régler zone protégée**



- ▶ Utiliser les touches d'axes ou la manivelle pour approcher la **zone de protection**
- ▶ Utiliser la softkey **Enreg. position** pour prendre en compte cette position comme zone de protection
- ▶ Sinon, entrer la position de la zone de protection par rapport au point zéro pièce (champ : **Coord.point mesure -Z)**



- ▶ Utiliser la softkey **Mémoriser** pour enregistrer la position saisie comme zone de protection

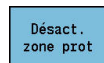

- ▶ Sinon, désactiver la surveillance de la zone de protection



- Si la fenêtre de saisie **Régler zone protégée** est ouverte, la surveillance de la zone de protection est inactive.
- En programmation DIN, **G60 Q1** vous permet de désactiver la surveillance de la zone de protection et de la réactiver avec **G60**.


Etat de la zone de protection



Surveillance de la zone de protection activée



Surveillance de la zone de protection désactivée

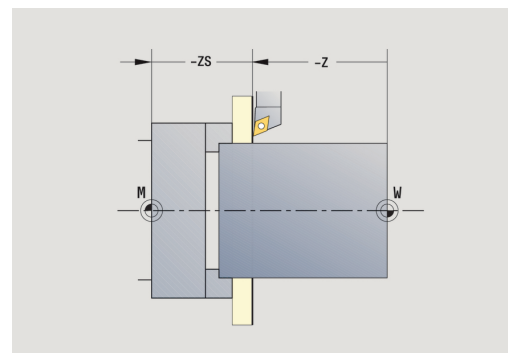

Définir un point de changement d'outil

Avec le cycle **Aborder point de changement d'outil** ou avec la commande DIN **G14**, le chariot se déplace jusqu'au **point de changement d'outil**. Cette position doit être suffisamment éloignée de la pièce pour que la tourelle puisse tourner librement et que vous puissiez changer l'outil sans problème.


Pour définir le point de changement d'outil :




- ▶ Sélectionner **Configurer**



- ▶ Sélectionner **Pt.chgt outil**

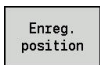

- ▶ Aller au point de changement d'outil
- ▶ Utiliser les touches d'axes ou la manivelle électronique pour vous déplacer jusqu'au point de changement d'outil et valider cette position comme point de changement d'outil.
- ▶ Sinon, saisir directement la position du changement d'outil
- ▶ Entrer la position de changement de votre choix dans les champs de saisie **X** et **Z** en coordonnées machine (**X** = cote de rayon)

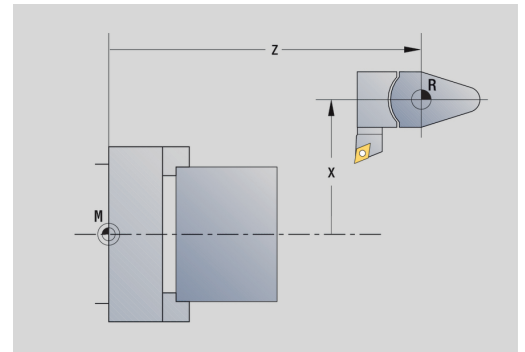

Les coordonnées du point de changement d'outil se programment et s'affichent comme distance entre le point zéro machine et le point de référence du porte-outil. Il est recommandé d'approcher le point de changement d'outil et de valider la position avec la softkey **Enreg. position**.

Définir les valeurs de l'axe C

La fonction **Init. valeurs axe C** vous permet de définir un décalage du point zéro de la broche de la pièce :

- **CN: Décal. zéro axe C** – valeur de position de la broche de la pièce
- **C: Décal. zéro axe C**
- **CM: Coord.point mesure** – définir la position actuelle à la valeur définie

Définir le point zéro de l'axe C :



- ▶ Sélectionner **Configurer**

 


- ▶ Sélectionner **Init. valeurs axe C**



- ▶ Positionner l'axe C

- ▶ Définir la position comme point zéro de l'axe C
- ▶ Sinon, définir la position actuelle à la valeur définie




- ▶ Appuyer sur la softkey **Décalage absolu**

- ▶ Entrer la valeur **CM** dans le champ de saisie
- ▶ Entrer le décalage de point zéro sur l'axe C



 - ▶ Valider la saisie
- ▶ La commande calcule le point zéro de l'axe C.



- ▶ Sinon, supprimer le décalage du point zéro sur l'axe C


Affichage étendu des formulaires pour des machines avec contre-broche

Si votre machine est équipée d'une contre-broche, le paramètre **CA** s'affiche. Le paramètre **CA** vous permet de sélectionner pour quelle broche de pièce (broche principale ou contre-broche) la fonction **Init. valeurs axe C** s'applique.

Le décalage angulaire courant est affiché dans le paramètre **CV**. Un décalage angulaire est activé avec **G905** afin d'ajuster la position de la broche principale avec la contre-broche. Cela peut être nécessaire si les deux broches doivent être synchronisées pour réaliser un transfert de pièce. La softkey **Supprimer décalage CV** vous permet de réinitialiser un décalage angulaire actif.

Paramètre supplémentaire pour les machines avec contre-broche :

- **CV: Décal. zéro axe C** – décalage angulaire actif
- **CA: Axe C n°** – choix de l'axe C (broche principale ou contre-broche)

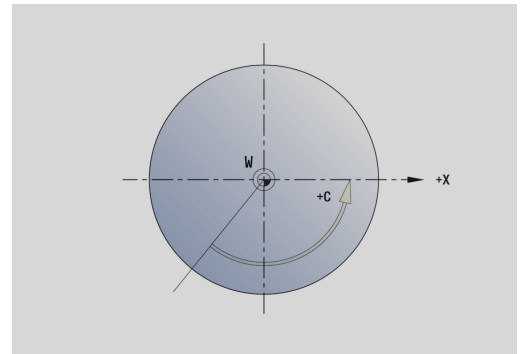

Configurer les cotes de la machine

La fonction **Set machine dimensions** vous permet de mémoriser les positions de votre choix pour les utiliser dans des programmes CN.

 
Configurer les cotes de la machine :




- ▶ Sélectionner **Configurer**



- ▶ Sélectionner **Set machine dimensions**



 
- ▶ Saisir le numéro des cotes de la machine
- ▶ Transfert de la position d'un axe comme cotes machine



- ▶ Sinon, tenir compte de la position de tous les axes comme cotes de la machine



- ▶ Mémoriser les cotes de la machine

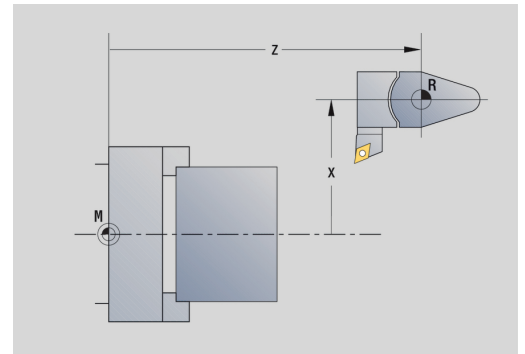

Étalonner le palpeur d'outils

La fonction **Étalonnage du palpeur** vous permet de déterminer précisément les valeurs de positions du palpeur d'outils.

Déterminer la position du palpeur :



 
- ▶ Sélectionner **Configurer**




- ▶ Sélectionner **Palpeur**



- ▶ Sélectionner l'**Étalonnage du palpeur**



 - ▶ Pré-positionner l'outil pour le premier sens de mesure
- ▶ Configurer le sens de déplacement positif ou négatif




- ▶ Appuyer sur la softkey correspondant au sens de la mesure (exemple : sens Z)



- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**
 - > L'outil se déplace dans le sens de la mesure.
 - > Lors du déclenchement, la position du palpeur est déterminée et mémorisée.
 - > L'outil revient au point de départ.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Retour** pour mettre fin à la procédure d'étalonnage
 - > Les valeurs d'étalonnage déterminées sont mémorisées.
- ▶ Pré-positionner l'outil pour le sens de mesure suivant et exécuter de nouveau la procédure (4 sens de mesure max.)

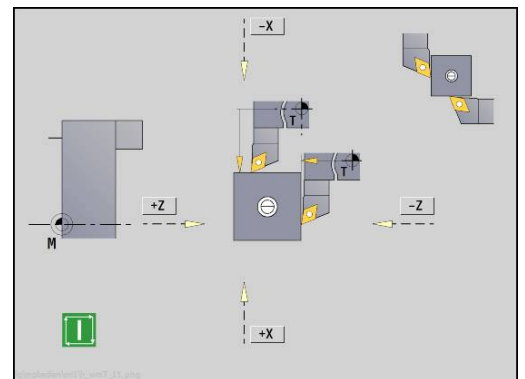

Afficher des temps de fonctionnement

Dans le menu **S.A.V.**, vous pouvez faire s'afficher différents temps de fonctionnement.

Temps de fonctionnement	Signification
Commande activée	Temps de fonctionnement de la commande depuis sa mise en service
Machine sous tension	Temps de fonctionnement de la machine depuis sa mise en service
Exécution de programme	Temps de fonctionnement en mode exécution depuis la mise en service



Consultez le manuel de votre machine !
Le constructeur de votre machine peut également mettre d'autres temps à votre disposition.

Afficher des temps de fonctionnement :



- ▶ Sélectionner **Configurer**



- ▶ Sélectionner **S.A.V.**



- ▶ Sélectionner **Afficher les temps de fonctionnement**

Configurer une manivelle radio HR 550FS

Application

L'élément de menu **Configurer la manivelle radio** vous permet de configurer la manivelle radio HR 550FS. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Affecter la manivelle à une station d'accueil
- Régler le canal
- Analyse du spectre de fréquences pour la détermination du canal qui convient le mieux
- Régler la puissance d'émission
- Informations statistiques de la qualité de transmission

Configurer la manivelle radio:



- ▶ Sélectionner **Configurer**





- ▶ Sélectionner **S.A.V.**



- ▶ Sélectionner **Configurer la manivelle radio**

Affecter une manivelle à une station d'accueil donnée

- ▶ Assurez-vous que la station d'accueil est connectée au hardware de la commande
- ▶ Posez la manivelle dans la station qui doit lui être affectée
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **S.A.V.**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer la manivelle radio**
- ▶ Cliquer sur le bouton **Affecter HR**
- ▶ La commande mémorise le numéro de série de la manivelle radio positionnée et l'affiche dans la fenêtre de configuration à gauche, à côté du bouton **Affecter HR**.
- ▶ Enregistrer la configuration et quitter le menu de configuration : appuyer sur le bouton **FIN**

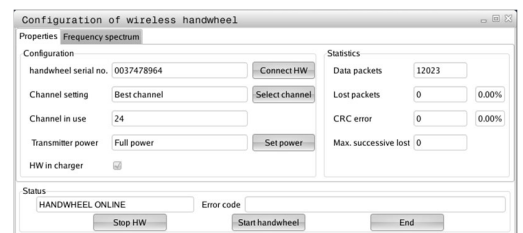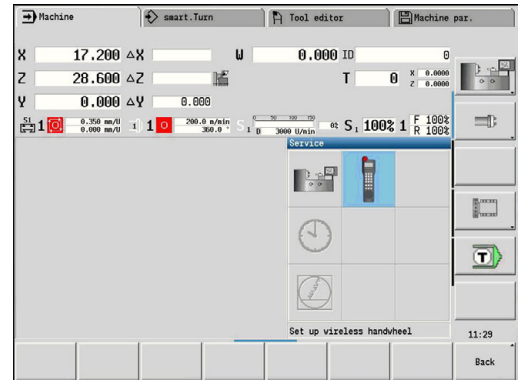

Régler le canal radio

Lors du démarrage automatique de la manivelle radio, la commande essaie de choisir le canal radio qui délivre le signal le plus puissant. Si vous souhaitez choisir vous-même le canal radio, procédez de la façon suivante :




- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **S.A.V.**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer la manivelle radio**
- ▶ Sélectionner l'onglet **Spectre de fréquence** avec la souris
- ▶ Cliquer sur le bouton **Arrêter HR**
- ▶ La commande coupe la liaison avec la manivelle radio et détermine le spectre de fréquence actuel pour les 16 canaux disponibles.
- ▶ Repérer le numéro du canal qui indique le minimum de fréquentation (la plus petite barre)
- ▶ Réactiver la manivelle radio avec le bouton **Lancer maniv.**
- ▶ Sélectionner l'onglet **Propriétés** par un clic de la souris
- ▶ Cliquer sur le bouton **Choisir canal**
- ▶ La commande affiche tous les numéros de canal disponibles.
- ▶ Avec la souris, sélectionner le numéro de canal pour lequel la commande a détecté le moins de trafic radio
- ▶ Mémoriser la configuration et quitter le menu : appuyer sur le bouton **FIN**

Régler la performance d'émission



Si la puissance d'émission baisse, la portée de la manivelle radio diminue elle aussi.

- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **S.A.V.**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer la manivelle radio**
- ▶ Cliquer sur le bouton **Conf. puissance**
- ▶ La commande affiche les trois réglages de puissance disponibles. Sélectionner le réglage souhaité avec la souris
- ▶ Mémoriser la configuration et quitter le menu : appuyer sur le bouton **FIN**

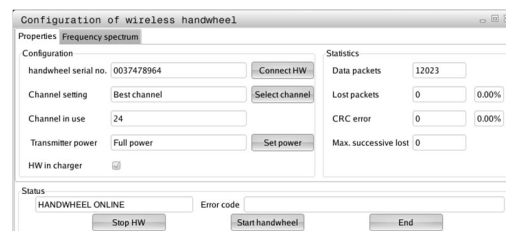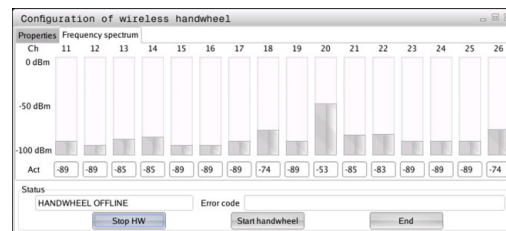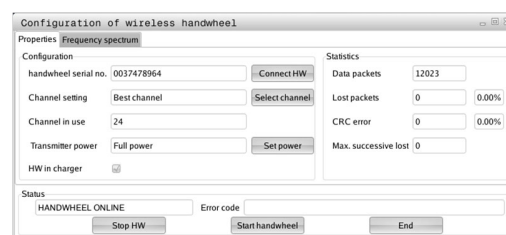

Statistiques

Vous pouvez faire afficher les données statistiques de la manière suivante :

- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **S.A.V.**
- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Configurer la manivelle radio**
- > La commande affiche le menu de configuration avec les données de statistique.

Dans **Statistique**, la commande indique les informations sur la qualité de transmission.


En présence d'une qualité de réception limitée qui ne peut plus garantir un arrêt fiable et sûr des axes, la manivelle radio réagit par un arrêt d'urgence.

La valeur **Max. perdu ds séries** affichée informe d'une restriction de la qualité de réception. La connexion risque d'être interrompue involontairement quand, en fonctionnement normal de la manivelle radio, la commande indique à plusieurs reprises des valeurs supérieures à 2 dans la zone d'utilisation souhaitée. Pour remédier à ce risque, il est possible d'augmenter la puissance d'émission ou alors de changer de canal pour aller sur un canal moins fréquenté.

Dans ce cas, essayez d'améliorer la qualité de transmission en choisissant un autre canal ou en augmentant la puissance d'émission .

Informations complémentaires: "Régler le canal radio", Page 135

Informations complémentaires: "Régler la performance d'émission", Page 135

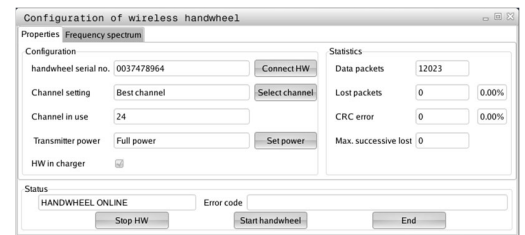

Régler l'heure système

La fonction **Régler l'horloge système** vous permet de configurer l'heure de votre commande.



Une souris est nécessaire pour naviguer dans le formulaire de saisie qui vous permet de régler l'**horloge système**.

Les softkeys **Mois** et **Année** vous permettent de prédéfinir ou de restaurer pas à pas le réglage actuel.

Si vous souhaitez régler l'heure via un serveur NTP, vous devez d'abord sélectionner un serveur dans la liste de serveurs.

Régler les heures système :



- ▶ Sélectionner **Configurer**



- ▶ Sélectionner **S.A.V.**



- ▶ Sélectionner **Régler l'horloge système**

- ▶ Sélectionner **Synchroniser l'heure avec serveur NTP** (si disponible)
- ▶ Sélectionner **Régler l'heure manuellement**
- ▶ Sélectionner **Date**
- ▶ Renseigner **Temps**
- ▶ Sélectionner **Plage horaire**
- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**



4.6 Mesurer des outils

La commande gère l'étalonnage des outils :

- Par effleurement : les cotes de réglage sont alors déterminées par rapport à un outil étalonné.
- Avec un palpeur de mesure (fixe ou escamotable dans la zone d'usinage ; installé par le constructeur de la machine)
- Avec une optique de mesure (installée par le constructeur de la machine)

La mesure par effleurement est possible dans tous les cas. Si un palpeur de mesure ou une optique de mesure est installé(e), sélectionnez la méthode de mesure correspondante par softkey.

Pour les outils cotés, entrez les cotes de réglage dans le mode **Editeur d'outils**.



- Les valeurs de correction sont supprimées lors de la mesure des outils.
- Veillez à ce que le centre des outils de perçage et de fraisage soit étalonné.
- Les outils sont étalonnés en fonction de leur type et de leur orientation Tenez compte des figures d'aide

Effleurement

L'"effleurement" vous permet de déterminer les cotes par rapport à un outil étalonné.

Pour déterminer les cotes de l'outil par effleurement :

- ▶ Enregistrer l'outil à mesurer dans le tableau d'outils



- ▶ Installer un outil étalonné et entrer un numéro d'outil dans le dialogue **TSF**



- ▶ Faire pivoter la face transversale et définir cette position comme point zéro pièce
- ▶ De retour dans le dialogue **TSF**, installer l'outil à mesurer



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mesure outil**






- ▶ Effleurer la face transversale
- ▶ Entrer **0** comme **Coord.point mesure Z** (point zéro pièce) et enregistrer



- ▶ Tourner le diamètre de mesure
- ▶ Entrer la cote de diamètre comme **Coord.point mesure X** et enregistrer



- ▶ Pour les outils de tournage, entrer le rayon du tranchant et l'enregistrer dans le tableau d'outils

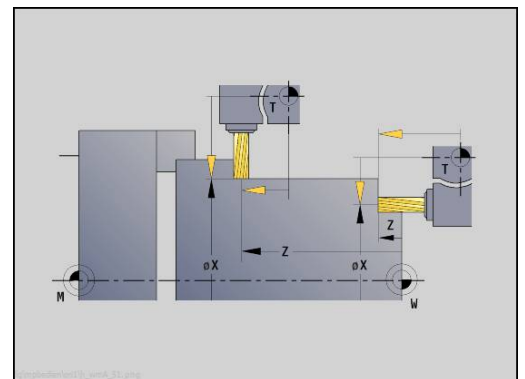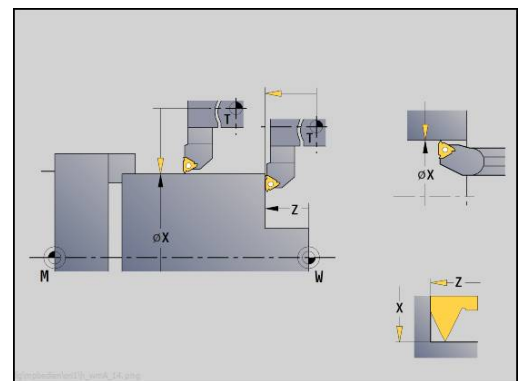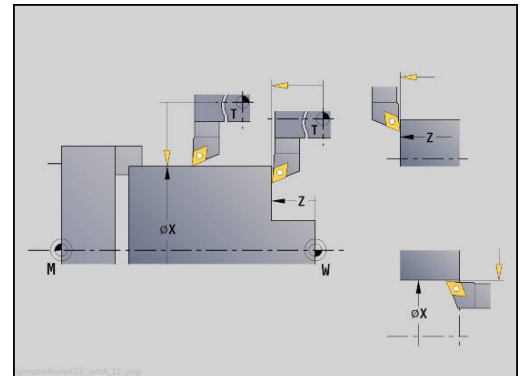

Palpeur (palpeur d'outils)



Consultez le manuel de votre machine !
 Cette fonction est déverrouillée par le constructeur de votre machine.

Pour déterminer les cotes d'outils avec un palpeur :

- ▶ Enregistrer l'outil à mesurer dans le tableau d'outils.



Mesure
outil

- ▶ Installer l'outil et entrer le numéro d'outil dans le dialogue **TSF**

- ▶ Appuyer sur la softkey **Mesure outil**

Mesure
palpeur

- ▶ Appuyer sur la softkey **Mesure palpeur**

+/-

- ▶ Pré-positionner l'outil pour le premier sens de mesure

- ▶ Configurer le sens de déplacement positif ou négatif

-Z

- ▶ Appuyer sur la softkey correspondant au sens de la mesure (exemple : sens Z)



- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**
- > L'outil se déplace dans le sens de la mesure.

- > Lorsque le palpeur de mesure est actionné, la jauge d'outil est déterminée et enregistrée.

- > L'outil revient au point de départ.

- ▶ Prépositionner l'outil pour le deuxième sens de mesure.

-X

- ▶ Appuyer sur la softkey correspondant au sens de la mesure (exemple : sens X)






- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**
- > L'outil se déplace dans le sens de la mesure.

- > Lorsque le palpeur de mesure est actionné, la jauge d'outil est déterminée et enregistrée.

Mémoz.
R

- ▶ Pour les outils de tournage, entrer le rayon du tranchant et l'enregistrer dans le tableau d'outils

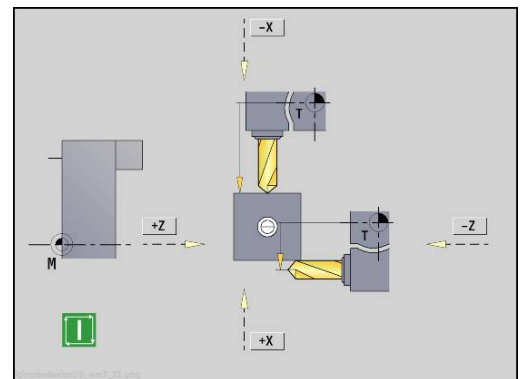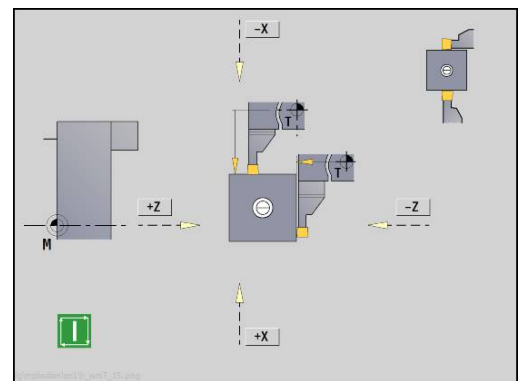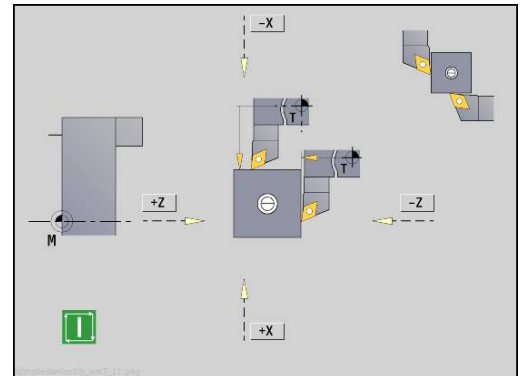

Optique de mesure



Consultez le manuel de votre machine !
 Cette fonction est déverrouillée par le constructeur de votre machine.

Déterminer les cotes de réglage de l'outil avec une optique de mesure :

- ▶ Enregistrer l'outil à mesurer dans le tableau d'outils.



- ▶ Installer l'outil et entrer le numéro d'outil dans le dialogue **TSF**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mesure outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mesure optique**



- ▶ Positionner l'outil à l'aide des touches d'axes ou de la manivelle sur le réticule de l'optique de mesure






- ▶ Mémoriser la cote Z de l'outil

- ▶ Mémoriser la cote X de l'outil



- ▶ Pour les outils de tournage, entrer le rayon du tranchant et l'enregistrer dans le tableau d'outils

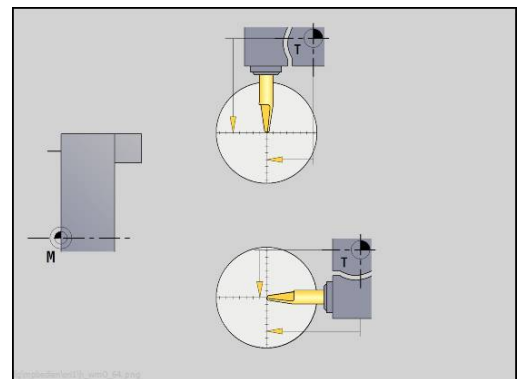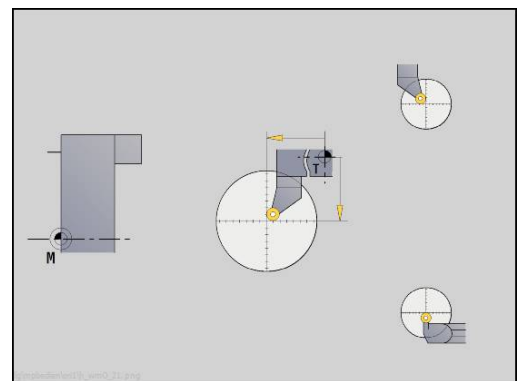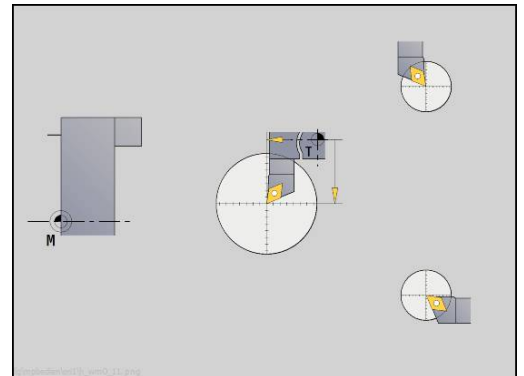

Corrections d'outils

Les corrections d'outil en X et en Z ainsi que la "correction spéciale" propres aux outils d'usinage de gorges et aux outils à plaquettes rondes compensent l'usure du tranchant de l'outil.



 
Une valeur de correction ne doit pas dépasser +/-10 mm.

Les corrections d'outils peuvent être définies avec la manivelle ou renseignées dans une fenêtre de dialogue.

Définir la correction d'outil avec la manivelle :




- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)




- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. outil**.



 - ▶ Au besoin, appuyer sur la softkey **Correction manivelle**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. X** (ou **Corr. Z**)
- ▶ Déterminer la valeur de correction avec la manivelle




- > L'affichage s'effectue en mode Chemin restant.
- ▶ Mémoriser la valeur de correction dans le tableau d'outils
- > L'affichage T indique la nouvelle valeur de correction.
- > L'affichage du Chemin restant est effacé.


Entrer la correction d'outil :



 
- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. outil**.

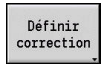

 - ▶ Au besoin, appuyer sur la softkey **Définir correction**




- ▶ Mémoriser la valeur de correction dans le tableau d'outils
- ▶ L'affichage T indique la nouvelle valeur de correction.
- ▶ L'affichage du Chemin restant est effacé.

Pour effacer une correction d'outil :



 
- ▶ Sélectionner **Régler T, S, F** (possible uniquement en mode **Machine**)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. outil**.



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Efface**



- ▶ Supprimer la valeur de correction entrée pour X (ou Z)

4.7 Mode Manuel

Pour l'**usinage manuel de pièces**, vous déplacez les axes avec la manivelle ou les touches de direction des axes. Vous pouvez aussi réaliser des opérations plus complexes en utilisant des cycles d'apprentissage (mode semi-automatique). Cependant, les déplacements et les cycles ne sont **pas mémorisés**.

Après la mise sous tension et le franchissement des marques de référence, la commande est en mode **Machine**. Ce mode reste activé tant que vous n'avez pas sélectionné le sous-mode **Apprentissage** ou le sous-mode **Déroul.progr.**. L'affichage "Machine" en haut de l'écran indique que vous vous trouvez en **mode Manuel**.



Avant de commencer l'usinage, définissez le point zéro pièce et introduisez les données-machine.

Changer l'outil

Le numéro de l'outil ou le numéro d'identification de l'outil doivent être définis dans le dialogue **TSF**. Vérifiez les paramètres d'outil.

T0 ne définit aucun outil. Par conséquent, aucune cote de longueur, aucun rayon de tranchant (etc.) ne sont mémorisés.

Broche

La vitesse de rotation de la broche doit être définie dans le dialogue **TSF**. Pour mettre en marche et arrêter la broche, appuyez sur les touches de broche (panneau de commande de la machine). L'**Angle d'arrêt A** qui figure dans le dialogue **TSF** fait en sorte que la broche s'arrête toujours à cette position.



Consultez le manuel de votre machine !

La vitesse de rotation de la broche maximale possible dépend de la machine. Il se peut qu'elle soit sensiblement différente de la vitesse de rotation maximale programmable.

Le constructeur de votre machine définit la vitesse de rotation broche maximale possible dans les paramètres machine.

Mode Manivelle



Pour plus d'informations : consulter le manuel de la machine

Touches de sens manuelles

Les touches de sens manuelles permettent de déplacer les axes en avance de travail ou en avance rapide. La vitesse d'avance doit être définie dans le dialogue **TSF**.



- **Avance**
 - avec **broche en rotation** : avance par tour [mm/tour]
 - avec **broche à l'arrêt** : avance par minute [m/min]
 - Avance en **Rapide** : avance par minute [m/min]

Cycles d'apprentissage en mode Machine

- ▶ Régler la vitesse de rotation broche
- ▶ Régler l'avance
- ▶ Installer l'outil, définir le numéro de l'outil et vérifier les données d'outil (**TO** n'est pas autorisé.)
- ▶ Aller au point de départ du cycle
- ▶ Sélectionner le cycle et introduire les paramètres
- ▶ Tester graphiquement le cycle
- ▶ Exécuter le cycle



Les données validées en dernier dans un dialogue de cycle sont conservées jusqu'à ce qu'à la sélection d'un nouveau cycle.

4.8 Sous-mode Apprentissage


Sous-mode "Apprentissage"

Dans le sous-mode **Apprentissage**, l'usinage de la pièce se fait pas à pas, à l'aide des cycles d'apprentissage. La commande **apprend** cet usinage et en mémorise les séquences dans un programme-cycles que vous pouvez réutiliser à tout moment. Le sous-mode **Apprentissage** est activé via la softkey **Apprentissage** et affiché en haut de l'écran.

Chaque programme d'apprentissage se compose d'un nom et d'un bref descriptif. Chaque cycle est représenté par un numéro de séquence. Le numéro de séquence n'a aucune répercussion sur le déroulement du programme, les cycles sont exécutés les uns après les autres. Si le curseur se trouve dans une séquence de cycle, la commande affiche les paramètres du cycle.

Une séquence de cycle contient :

- un numéro de séquence
- un outil utilisé (numéro et ID d'outil)
- Désignation de cycle
- Numéro du contour ICP ou du sous-programme DIN (après %)

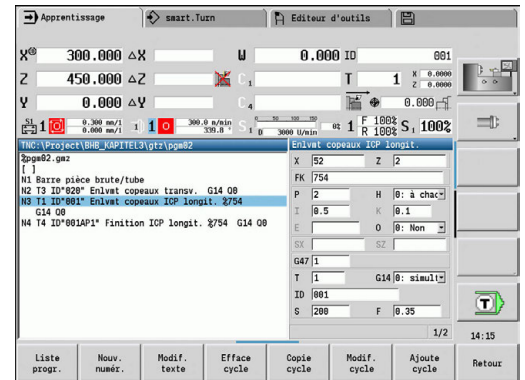

Programmer des cycles d'apprentissage

Lorsque vous créez un nouveau programme d'apprentissage, le cycle est effectivement créé après être passé par les étapes suivantes : **une saisie – une simulation – une exécution – une mémorisation**. Les différents cycles qui s'enchaînent les uns après les autres forment un programme-cycles.

Vous modifiez des programmes d'apprentissage existants en modifiant les paramètres des cycles, en effaçant des cycles existants ou en ajoutant de nouveaux cycles.

Le programme d'apprentissage est conservé même si vous quittez le sous-mode **Apprentissage** ou si vous mettez la machine hors tension. Vous accédez à l'éditeur de création des contours ICP par softkey après avoir appelé un cycle ICP.

Informations complémentaires: "Sous-mode Editeur ICP en mode Apprentissage", Page 431

Les sous-programmes DIN sont à programmer dans l'éditeur smart.Turn et à associer ensuite à un cycle DIN. Vous accédez à l'éditeur smart.Turn soit avec la softkey **DIN Edit** après avoir sélectionné le cycle DIN soit via la touche de mode de fonctionnement.

Softkeys

Liste progr.	Pour commuter sur la sélection des programmes-cycles
Nouv. numér.	Renommer les séquences des cycles
Modif. texte	Entrer ou modifier une description de programme
Efface cycle	Supprimer le cycle sélectionné
Copie cycle	Copier les paramètres de cycle dans la mémoire tampon Exemple : reprendre les paramètres du cycle d'ébauche dans le cycle de finition
Insérer	La softkey est proposée après avoir appuyé sur la softkey Copie cycle . Récupérer les données qui sont dans la mémoire tampon
Modif. cycle	Modifier des paramètres de cycle ou un mode du cycle. Le type de cycle ne peut pas être modifié.
Ajoute cycle	Insérer un nouveau cycle sous le curseur

4.9 Sous-mode Déroulement de programme

Charger un programme

Dans le sous-mode **Déroul.progr.**, vous utilisez des programmes d'apprentissage, des programmes DIN ou des tâches automatiques pour la production de pièces. Ici, vous ne pouvez pas modifier vos programmes, mais vous pouvez effectuer un contrôle dans le sous-mode **Simulation** avant d'exécuter le programme. La commande vous aide aussi à **appréhender** l'usinage de la première pièce d'un lot en vous proposant les modes d'exécution Pas à pas et Continu.

Les programmes smart.Turn sont mémorisés sous forme de programmes DIN (*.nc). Les tâches automatiques (*.job) se créent elles aussi en mode **smart.Turn**.

Le sous-mode **Déroul.progr.** charge par défaut le dernier programme utilisé. Le paramètre machine 601814 vous permet de choisir la non-sélection automatique de programme.

Pour charger un programme différent :

- | | |
|-----------------|---|
| Liste
progr. | ▶ Appuyez sur la softkey Liste progr. |
| | ➤ La commande affiche les programmes d'apprentissage. |
| DIN | ▶ Sinon, afficher le programme DIN |
| | ▶ Sélectionner un programme d'apprentissage ou un programme DIN |
| Ouvrir | ▶ Appuyer sur la softkey Ouvrir |


Vous pouvez lancer un programme d'apprentissage ou un programme smart.Turn à partir de n'importe quelle séquence et ainsi poursuivre un usinage interrompu (Recherche Séqu.init.).

Le sous-mode **Déroul.progr.** est activé par softkey et affiché en haut de l'écran.

Informations complémentaires: "Gestionnaire de programmes", Page 170



Les programmes sélectionnés dans le sous-mode **Déroul.progr.** sont protégés contre les suppressions. Pour activer l'option de suppression du fichier, quitter l'affichage des séquences du programme en appuyant sur la softkey **Retour**.

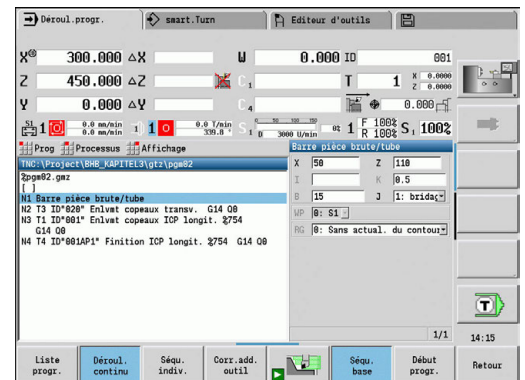


Comparer la liste d'outils

Pendant le chargement d'un programme, la commande compare l'équipement actuel de la tourelle avec la liste d'outils du programme. Un message d'erreur est émis si le programme fait appel à des outils qui ne figurent pas dans la liste de la tourelle actuelle ou qui se trouvent à un autre emplacement.

Une fois le message d'erreur acquitté, la liste d'outils du programme s'affiche à des fins de contrôle.

La softkey **Enregist. outil** vous permet d'écraser l'équipement actuel de la tourelle. Si vous appuyez sur la softkey **Annuler**, vous ne pourrez pas démarrer le programme. La liste d'outils du programme doit correspondre à la composition actuelle de la tourelle.

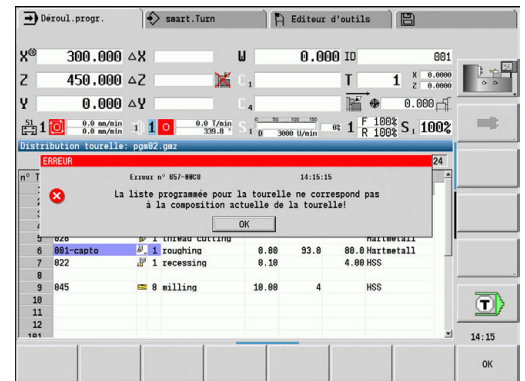

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Avec **Enregist. outil**, la commande écrase complètement et définitivement la composition actuelle de la tourelle avec la liste d'outils du programme. Aucun autre contrôle n'a lieu. Il existe un risque de collision pendant les opérations d'usinage qui suivent !

- Vérifier manuellement la composition de la tourelle après l'écrasement



Cette fonction est également disponible sur les machines avec magasin d'outils. La commande utiliser la liste du magasin à la place la liste de la tourelle.

Avant l'exécution du programme

Programmes erronés

Pendant le chargement, la commande contrôle les programmes jusqu'à la section **USINAGE**. Si une erreur est détectée (Ex. : erreur dans la définition du contour), le symbole d'erreur apparaît dans la ligne d'en tête. En appuyant sur la touche **Info**, vous obtenez des informations détaillées sur les erreurs. La section Usinage d'un programme, et tous les déplacements qu'elle comporte, ne sont interprétés qu'après avoir appuyé sur **Start CN**. Si une erreur se produit, la machine s'arrête et un message d'erreur est délivré.



Le fait de contrôler les programmes CN dans le sous-mode **Simulation** vous aide à détecter suffisamment tôt des erreurs de programmation ou des erreurs de syntaxe (surtout avant l'usinage).

- **Vérification des cycles et des paramètres de cycles :**
la commande affiche le programme d'apprentissage et le programme DIN. Dans les programmes d'apprentissage, les paramètres de cycle qui s'affichent sont les paramètres du cycle sur lequel le curseur se trouve.
- **Contrôle graphique :** vous contrôlez le déroulement du programme avec le sous-mode **Simulation**

Informations complémentaires: "Sous-mode Simulation",
Page 542

Recherche de la séquence initiale



Consultez le manuel de votre machine !
Cette fonction est configurée par le constructeur de votre machine.



La recherche de séquence initiale n'est pas disponible pendant l'**Usinage de référence** nécessaire pour la **surveillance de charge** (option).

La recherche de la séquence start sert à démarrer un programme à une séquence déterminée. Dans les programmes smart.Turn, vous pouvez commencer le programme à n'importe quelle séquence CN.

La commande lance l'exécution du programme à partir de la position du curseur. Une simulation intermédiaire ne modifie pas la position de départ.



Le paramètre machine **execNextStartBlock** (n°601810) vous permet de définir si, après une recherche de séquence Start, l'exécution de programme doit commencer avec la séquence CN sélectionnée ou avec la séquence CN suivante.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Lors de la recherche de séquence initiale, la commande restaure la situation de la machine telle qu'elle est censée être avant la séquence Start, en exécution de programme normale, par ex. avec l'outil précédent ou l'état d'inclinaison précédent. Il existe un risque de collision pendant les mouvements d'inclinaison et de rotation !

- ▶ Pré-positionner le chariot de manière à ce que le porte-outil (par ex. la tourelle) puisse être incliné sans risque de collision.
- ▶ Pré-positionner le chariot de manière à ce que les axes puissent atteindre la dernière position programmée avant l'amorce de séquence.

HEIDENHAIN conseille de démarrer par une séquence CN immédiatement après une instruction **T**.

La commande restaure la situation de la machine dans l'ordre suivant :

- Installer l'outil.
- Positionner les axes dans l'ordre configuré ou sélectionné
- Activer la broche


Exécution de programme

Le programme d'apprentissage ou le programme DIN chargé est exécuté dès lors que vous avez appuyé sur **Start CN**. **Arrêt CN** interrompt l'usinage à tout moment.

Pendant le déroulement du programme, le curseur est positionné sur le cycle ou la séquence DIN courante. Dans les programmes d'apprentissage, les paramètres du cycle en cours sont affichés dans la fenêtre de programmation.

Vous influencez le déroulement du programme à l'aide des softkeys du tableau.

Softkeys

Liste progr.	Sélectionner le programme d'apprentissage ou le programme smart.Turn
Déroul. continu	<p>Programme d'apprentissage :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : exécuter les cycles jusqu'au prochain changement d'outil à acquitter ■ Désactivé : arrêt après chaque cycle. Start du cycle suivant avec Start CN <p>Programme smart.Turn :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : exécution du programme sans interruption ■ Désactivé : arrêt avant l'instruction M01
Séqu. indiv.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : arrêt après chaque séquence de déplacement (séquence de base). Début de la course suivante avec la Start CN (il est recommandé d'utiliser la séquence tout en ayant la séquence de base affichée) ■ Désactivé : exécuter les cycles et les instructions DIN sans interruption
Corr. add. outil	<p>Programmation de corrections d'outils ou de corrections additionnelles</p> <p>Informations complémentaires: "Corrections pendant l'exécution de programme", Page 158</p>
	Activer le sous-mode Simulation

Softkeys

Séq. base	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : afficher les instructions de déplacement et de commutation au format DIN (séquences de base) ■ Désactivé : afficher le programme d'apprentissage ou le programme DIN
Début progr.	<p>Si vous travaillez avec des programmes DIN, la softkey vous est proposée après avoir appuyé sur la softkey Recherche Séqu.init..</p> <p>Le curseur passe directement à la première séquence du programme d'apprentissage ou du programme DIN.</p>
Recherche Séq.init.	<p>Cela permet de commencer un programme CN à l'endroit de votre choix.</p>



La recherche de séquence initiale n'est pas disponible pendant l'**Usinage de référence** nécessaire pour la **surveillance de charge** (option).

Quantité



Consultez le manuel de votre machine !
Cette fonction doit être déverrouillée et adaptée par le constructeur de la machine.

Vous pouvez prédéfinir un nombre de pièces et la commande continuera d'exécuter le programme jusqu'à ce que ce nombre de pièces soit atteint.

Pour définir une Quantité :



▶ Sélectionner l'élément de menu **Déroulement**



▶ Sélectionner l'élément de menu **Quantité**
> La commande ouvre le formulaire **Quantité**.

Paramètres du cycle :

- **MP : Quantité par défaut**
- **P : Quantité réelle**

La softkey **Quantité Effacer** vous permet de réinitialiser le compteur de pièces.

Niveau de saut

Pour pouvoir définir et activer des sections masquables, vous devez d'abord les définir dans le programme.

Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN

Pour définir un Niveau de saut :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Déroulement**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Niveau de saut**
- > La commande ouvre le formulaire **Activer section à masquer.**

Paramètres du cycle :

■ **NR : Sections à masquer**

Si vous entrez la valeur **2** au paramètre **NR** et que vous appuyez sur la softkey **Mémoriser**, la commande définit et active la section masquable 2 et actualise le champ d'affichage en conséquence. Par ailleurs, lors de la prochaine exécution de programme, la commande n'exécutera pas les séquences CN qui ont été définies avec la section masquable définie ou activée.

Informations complémentaires: "Affichage des données machine", Page 107



Si vous souhaitez activer plusieurs sections masquables en même temps, programmez une suite de chiffres au paramètre **NR**. La valeur **159** définit/active les sections masquables 1, 5 et 9.

Désactivez les plans masquables en enregistrant le paramètre **NR** vide.

Lors de la définition/l'activation des sections masquables pendant l'exécution du programme, notez que la commande réagit en décalage du fait de l'amorce de séquence.

Variables



Consultez le manuel de votre machine !
 Cette fonction doit être déverrouillée et adaptée par le constructeur de la machine.

Dans le sous-mode **Déroul.progr.**, vous avez la possibilité de visualiser les variables définies dans la **TETE PROGR.** et les modifier au besoin.

Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN

Pour afficher ou masquer des Variables :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Déroulement**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Variables**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Tâche ON**

> La fenêtre auxiliaire **Variables** s'affiche.



- ▶ Sinon, sélectionner l'élément de menu **Tâche OFF**

> La fenêtre auxiliaire **Variables** est masquée.

Pour modifier des Variables :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Déroulement**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Variables**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Modif.**

> Si la fenêtre auxiliaire **Variables** n'est pas encore visible, elle s'affiche.

> Les variables peuvent être modifiées.



Vous ne pouvez modifier les variables que si le programme n'a pas encore été lancé ou s'il est à l'arrêt.

Tâche automatique

Tâche automatique

La commande peut exécuter plusieurs programmes principaux les uns à la suite des autres dans le sous-mode **Déroul.progr.**, sans avoir pour autant besoin de sélectionner à nouveau ces programmes et à les relancer. Il vous faut pour cela créer une liste de programmes (tâche automatique) en mode **smart.Turn** qui sera exécutée dans le sous-mode **Déroul.progr.**

Pour chaque programme principal de la liste, vous devez prédéfinir le nombre de fois que ce programme devra être exécuté avant l'exécution du programme CN suivant. Au moment de sélectionner la tâche, vous pouvez déterminer un programme CN à partir duquel la tâche doit être exécutée.

Si la tâche automatique a été interrompue dans les conditions ci-après, la commande mémoriser le programme interrompu et le nombre de pièces déjà usinées :

- **Arrêt CN**
- Arrêt d'urgence
- Coupure de courant



Remarques concernant la programmation :

- Les tâches automatiques (*.job) ne peuvent être créées que dans le répertoire standard. Les programmes CN qui sont utilisés dans le cadre de cette tâche peuvent néanmoins être enregistrés dans les répertoires de projet de votre choix.
- Si la liste de programmes doit être exécutée sans intervention, alors les programmes principaux exécutés devront se terminer par **M99**.
- La fonction **M30** interrompt la tâche automatique. La touche **START CN** vous permet de poursuivre la tâche automatique.

 
Sélectionner une tâche :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Prog**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Choix de tâche**



- ▶ Sélectionner la **tâche automatique**
- ▶ Appuyer sur la softkey **Ouvrir**



- ▶ Sélectionner au besoin le programme de démarrage avec le curseur



- ▶ Valider avec la softkey **Appliquer Tâche**

Pour poursuivre une tâche après une interruption :

- ▶ Sélectionner la tâche interrompue



- ▶ Sélectionner la softkey **Programme interrompu**
- > La commande sélectionne le programme interrompu.
- > La commande règle le compteur de pièces sur le nombre de pièces déjà finies.
- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**



Modifier l'affichage de la tâche :

- ▶ La tâche de votre choix est sélectionnée.
- ▶ Le curseur se trouve sur le programme de départ sélectionné..



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Affichage**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Liste de tâches OFF**
- > La commande commute alors son affichage et montre le programme CN.



- ▶ Sinon, sélectionner l'élément de menu **Liste de tâches ON**
- > La commande commute alors son affichage et montre la tâche.

Corrections pendant l'exécution de programme

Corrections d'outils

Pour programmer une correction d'outil :

Corr. add.
outil

- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr.add. outil**

Corr.
outil


- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. outil**.
- ▶ Introduire le numéro de l'outil ou le sélectionner dans la liste d'outils.
- ▶ Introduire les valeurs de correction.

Mémoriser

- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**
- ▶ Les valeurs de correction valides sont affichées et mémorisées dans la fenêtre de programmation.



- Les valeurs renseignées sont ajoutées aux valeurs de correction existantes ; elles sont immédiatement visibles à l'écran et appliquées à la séquence de déplacement suivante.
- Pour supprimer une correction, entrer la valeur de correction actuelle avec le signe inversé.

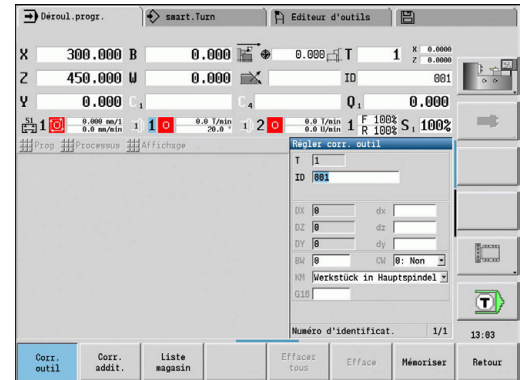

Corrections additionnelles

La commande gère 16 valeurs de correction additionnelles. Les corrections sont éditées dans le sous-mode **Déroul.progr.** et activées avec **G149** dans un programme smart.Turn ou dans des cycles ICP de finition.

Entrer des corrections additionnelles :

Corr. add.
outil


- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr.add. outil**

Corr.
addit.




- ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. addit.**
- ▶ Introduire le numéro de la correction additionnelle.
- ▶ Introduire les valeurs de correction.

Mémoriser

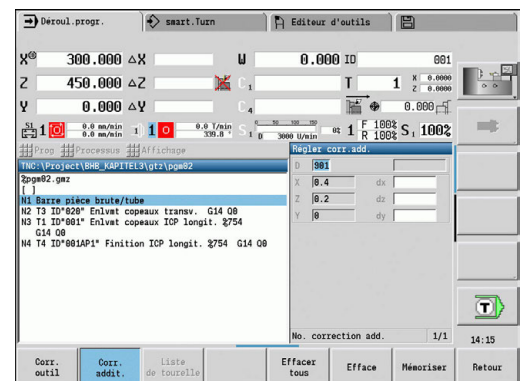



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**
- ▶ Les valeurs de correction valides sont affichées et mémorisées dans la fenêtre de programmation.



Lire des corrections additionnelles :

 -  ▶ Appuyer sur la softkey **Corr.add. outil**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. addit.**
- ▶ Introduire le numéro de la correction additionnelle.
-  ▶ Positionner le curseur dans le champ de saisie suivant
- > La commande affiche les valeurs de correction valides.

Pour supprimer des corrections additionnelles :

-  ▶ Appuyer sur la softkey **Corr.add. outil**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Corr. addit.**
- ▶ Introduire le numéro de la correction additionnelle.
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Efface**
- > Les valeurs de cette correction sont supprimées.
-  ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Effacer tous**
- > Toutes les valeurs de correction sont supprimées.



- Les valeurs renseignées sont ajoutées aux valeurs de correction existantes ; elles sont immédiatement visibles à l'écran et appliquées à la séquence de déplacement suivante.
- Les valeurs de correction sont enregistrées en interne dans un tableau et sont accessibles depuis n'importe quel programme.
- Effacer toutes les valeurs de correction additionnelles si vous reconfigurez la pièce.

Exécution de programme en mode Dry Run

Le mode Dry Run est utilisé pour exécuter rapidement un programme jusqu'à une position de réaccostage.

Conditions requises pour le mode Dry Run :

- La commande doit être préparée par le constructeur de la machine (la fonction est généralement activée par un commutateur à clé ou par une touche).
- Le sous-mode **Déroul.progr.** doit être activé.

En cas d'activation du mode Dry Run, l'état de la broche et la vitesse de rotation broche sont **gelés**.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

En mode Dry Run, la commande exécute tous les mouvements en avance rapide (hormis les passes en filetage). En mode Dry Run, il existe un risque de collision accru !

- ▶ N'utiliser le mode Dry Run que pour des **passes à vide**.
- ▶ Au besoin, réduire, la vitesse d'avance avec le potentiomètre override.

Après avoir désactivé le mode Dry Run, la commande utilise à nouveau les avances programmées et la vitesse de rotation broche programmée.

4.10 Surveillance de la charge (option)



Consultez le manuel de votre machine !
Cette fonction est configurée par le constructeur de votre machine.



Pour pouvoir travailler avec la surveillance de charge dans le sous-mode **Déroul.progr.**, vous devez :

- définir les paramètres machine correspondants dans la section Système
Informations complémentaires: "Liste des paramètres machine", Page 620
- définir, dans votre programme, en mode **smart.Turn**, le type de surveillance de la charge avec **G996** et la zone de surveillance avec **G995**.
Pour plus d'informations : manuel d'utilisation smart.Turn et programmation DIN

Lorsque la surveillance de charge est active, la commande compare la charge actuelle des entraînements, définis avec **G995**, avec les valeurs limites correspondantes. La commande calcule les valeurs limites d'une zone de surveillance, qui a été définie avec **G995**, à partir des valeurs de référence et des facteurs qui ont été prédéfinis dans les paramètres machine.

En cas de dépassement de la valeur limite 1 ou de la valeur limite de la somme des charges, la commande émet un avertissement et identifie l'outil actif dans les bits de diagnostic du mode **Editeur d'outils** comme étant **usé**.

En cas de dépassement de la valeur limite 2 de la charge, la commande émet un message d'erreur, arrête l'usinage et identifie l'outil actif dans les bits de diagnostic de l'**Editeur d'outils** comme étant **cassé**.

Dans le mode **Editeur d'outils**, vous pouvez gérer les bits de diagnostic.

Informations complémentaires: "Bits de diagnostic ", Page 582



Si vous utilisez la fonction de surveillance de la durée d'utilisation, la commande installera automatiquement un outil de rechange préalablement défini dès lors que l'outil aura été identifié comme **usé** ou **cassé**. Si vous ne souhaitez pas recourir à l'exploitation automatique des bits de diagnostic avec la fonction de surveillance de la durée d'utilisation, vous pouvez également exploiter le bits de diagnostic dans votre programme.

i Notez que, pour les axes suspendus, la surveillance de charge n'est pas possible sans compensation de poids !

i Notez que la surveillance de charge ne fonctionne que de manière limitée en cas de faibles variations des conditions de charge. Il est par conséquent préférable de surveiller les entraînements qui sont soumis à une forte charge, comme par exemple la broche principale.

i Lors d'un tournage transversal à vitesse de coupe constante, notez que la fonction de surveillance de charge n'est capable de contrôler la broche que dans la limite de 15 % de l'accélération nominale définie dans les paramètres machine. Etant donné que l'accélération augmente du fait de la variation de la vitesse de rotation, seule la phase postérieure à l'amorce de coupe fait l'objet d'une surveillance !

i La surveillance de charge compare les valeurs de charge actuelles avec les valeurs limites maximales. Pour que cette comparaison fonctionne, il ne faut pas que les valeurs de charge soient trop faibles.

Etant donné que la charge dépend des conditions d'usinage, aidez-vous, lors de la programmation, des exemples de valeurs suivants pour l'usinage de l'acier :

- **Tournage longitudinal** : profondeur de coupe > 1 mm
- **Usinage de gorges** : profondeur de coupe > 1 mm
- **Perçage en pleine matière** : diamètre de perçage > 10 mm

Usinage de référence

Pendant l'usinage de référence, la commande indique la charge maximale et la somme des charges pour chaque zone de surveillance. Les valeurs indiquées servent de valeurs de référence. La commande calcule les valeurs limites d'une zone de surveillance en se basant sur les valeurs de référence et les facteurs qui ont été prédéfinis dans les paramètres machine.



La recherche de séquence Start n'est pas disponible pendant l'usinage de référence.



Effectuez votre usinage de référence dans les conditions d'usinage prévues (avances, vitesses de rotation, type et qualité des outils).

Exécuter un usinage de référence :



- ▶ Sélectionner le sous-mode **Dérout.progr.** et ouvrir le programme CN



- ▶ Activer la surveillance de la charge : sélectionner l'élément de menu **Processus**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Surveillance de charge ON**



- ▶ Sélectionner l'usinage de référence : menu **Processus**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Usinage de référence**
- ▶ La commande affiche la ligne de titre sur fond vert.



- ▶ Lancer l'usinage de référence : appuyer sur la touche **START CN**
- ▶ La commande exécute l'usinage et mémorise les données de référence dans un fichier séparé.
- ▶ Une fois l'usinage de référence effectué, la commande émet un message d'information.



- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**



L'usinage de référence s'achève avec **M30** ou **M99**. Si le programme a été interrompu pendant l'usinage, aucune donnée de référence ne sera enregistrée. Dans ce cas, il faut ré-exécuter l'usinage de référence depuis le début.



Vous devez également reprendre l'usinage de référence depuis le début si vous avez apporté des modifications au programme, par exemple :

- si vous avez défini de nouvelles zones
- si vous avez supprimé des zones existantes
- si vous avez modifié des numéros de zones
- si vous avez modifié les axes d'une zone ou bien si vous avez ajouté ou supprimé des axes dans une zone
- si vous avez modifié des avances ou des vitesses de rotation
- si vous avez modifié des outils
- si vous avez modifié des profondeurs de coupe

Vérifier les valeurs de référence

Après avoir effectué un usinage de référence, il est recommandé de contrôler les valeurs de référence acquises.



La surveillance de charge compare les valeurs de charge actuelles avec les valeurs limites. Pour que la comparaison fonctionne, il ne faut pas que les valeurs de référence de la charge soient trop faibles. Contrôlez les valeurs ainsi acquises et, le cas échéant, supprimez de la zone de surveillance les axes dont la charge est inférieure à 5 %.

Signification des valeurs :

- **Utilisation** : couple d'entraînement déterminé par rapport au couple nominal de l'entraînement en [%]
- **Somme d'utilis.** : somme des valeurs de charge dans la zone de surveillance en [%*ms]

Ouvrir des valeurs de référence :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Affichage**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Editer données de charge**
- ▶ La commande ouvre le formulaire **Déf. Données de charge** avec les paramètres mentionnés ci-après et affiche les valeurs déterminées sous forme de diagramme à barres.

Paramètres du cycle :

- **ZO: Numéro de zone** – numéro de la zone de surveillance
- **AX: Nom d'axe** – axe surveillé
- **CH: Canal no.** – canal sélectionné
- **T: Emplacement d'outil** de l'outil actif, dans la zone de surveillance
- **ID: No. d'identif.** – nom de l'outil actif dans la zone de surveillance
- **P: Utilisation** – charge maximale pendant l'usinage de référence
- **PA: Utilisation** – charge maximale pendant l'usinage en cours
- **PG1: Valeur limite** – valeur limite 1 de l'utilisation
- **PG2: Valeur limite** – valeur limite 2 de l'utilisation
- **W: Somme d'utilis.** pendant l'usinage de référence
- **WA: Somme d'utilis.** pendant l'usinage actuel
- **WGF: Facteur de la valeur limite** – facteur pour la valeur limite de la somme des charges

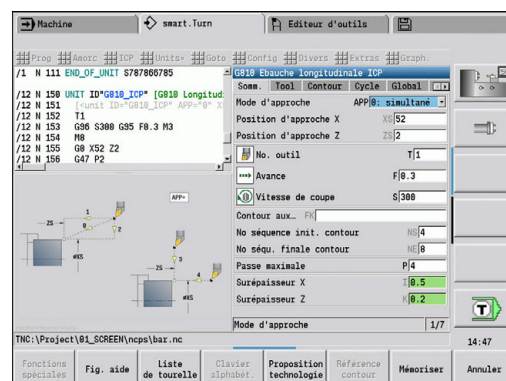


Diagramme :

- Barre large supérieure (affichage en %) :
 - **Vert** : plage disponible jusqu'à l'**Utilisation** maximale pendant l'usinage de référence **P**
 - **jaune** : plage jusqu'à la valeur limite 1 de la charge **PG1**
 - **rouge** : plage jusqu'à la valeur limite 2 de la charge **PG2**
 - **magenta** : charge maximale du dernier usinage **PA**
- Barre mince inférieure (affichage par rapport à la valeur de référence 1) :
 - **vert** : plage jusqu'à la somme des charges maximale pendant l'usinage de référence **W**
 - **jaune** : plage jusqu'à la valeur limite de la somme des charges **WGF**
 - **magenta** : somme maximale des charges du dernier usinage **WA**



Après l'usinage de référence, les valeurs **W**, **WA** ou **P**, **PA** concordent et sont utilisées comme valeurs de référence pour calculer les valeurs limites.

Adapter les valeurs limites

Une fois l'usinage de référence effectué, la commande se sert des valeurs de référence et des facteurs prédéfinis dans la paramètres machine pour calculer les valeurs limites.

Vous pouvez au besoin ajuster, pour l'usinage suivant, les valeurs limites calculées.


Adapter les valeurs limites :



- ▶ Afficher des valeurs limites : sélectionner l'élément de menu **Affichage**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Editer données de charge**
- ▶ La commande ouvre le formulaire **Déf. Données de charge**.
- ▶ Vérifier les valeurs limites
- ▶ Ajuster au besoin les paramètres **PG1**, **PG2** ou **WGF**.

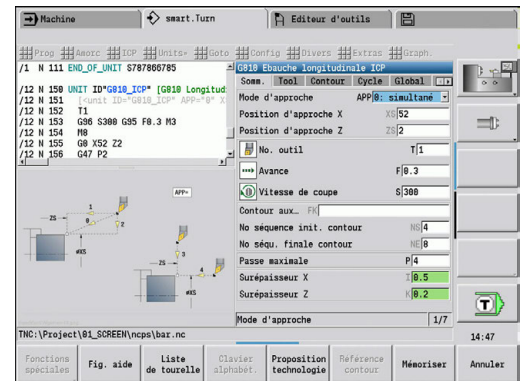

Veillez à bien adapter les bonnes valeurs limites. Sélectionnez d'abord le formulaire contenant les valeurs limites à éditer en vous servant des softkeys **Zone suivante** et **Axe suivant**. Sinon, vous pouvez également utiliser les listes de sélection des paramètres **ZO** et **AX** pour sélectionner le bon formulaire. Mémorisez les modifications individuellement pour chaque axe à l'aide de la softkey **Mémoriser** !



Il n'est pas nécessaire de rééditer les références pour ajuster les valeurs limites. Vous pouvez poursuivre l'usinage avec les valeurs limites ajustées.

Usinage avec surveillance de charge



Notez que vous ne pouvez pas ajuster les valeurs limites au cours d'un usinage. Paramétrez les valeurs limites adaptées avant de commencer l'usinage !

Dans le sous-mode **Déroul.progr.**, la commande surveille la charge et la somme des charges pour chaque cycle interpolateur. Parallèlement à l'usinage, vous pouvez également visualiser les valeurs de charge actuelles dans un diagramme, et ce pour tous les axes de la zone active qui sont soumis à surveillance.

Ouvrir le diagramme pendant l'usinage :



Afficher des valeurs de charge :

- Sélectionner l'élément de menu **Affichage**



Sélectionner l'élément de menu

Editer données de charge

- La commande ouvre le formulaire **Déf. Données de charge** et affiche les valeurs déterminées sous forme de diagramme à barres.

Show active zone

Pour afficher les valeurs de charge actuelles ::

- Appuyer sur la softkey **Afficher zone active**
- La commande affiche alors automatiquement la zone de surveillance actuelle et indique les valeurs de charge actuelles dans le diagramme à barres.

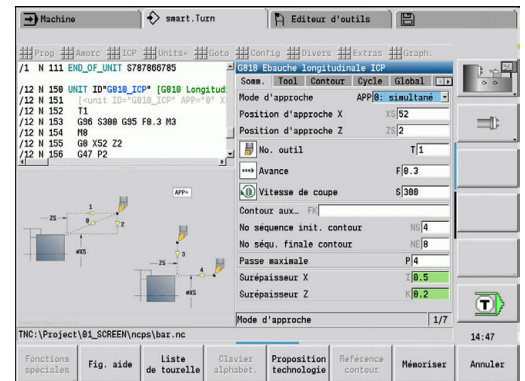


Diagramme :

- Barre large supérieure (affichage en %) :
 - **vert** : charge actuelle **PA**
- Barre mince inférieure (affichage par rapport à la valeur de référence 1) :
 - **vert** : valeur maximale actuelle comprise entre 0 et la valeur limite 1 **P**
 - **jaune** : valeur maximale actuelle comprise entre P et la valeur limite 1 **PG1**
 - **rouge** : valeur maximale actuelle comprise entre PG1 et la valeur limite 2 **PG1**
- Barre mince inférieure (affichage par rapport à la valeur de référence 1) :
 - **vert** : somme des charges actuelle **WA**
 - **jaune** : somme des charges actuelle jusqu'à la valeur limite **WGF**

4.11 Simulation graphique


Avec le sous-mode **Simulation**, vous contrôlez le déroulement de l'usinage, la répartition des passe et le contour final avant de lancer le véritable usinage.

En mode **Machine**, dans le sous-mode **Apprentissage**, vous vérifiez le déroulement d'un cycle d'apprentissage individuel, tandis que le sous-mode **Déroul. Progr.** vous permet de contrôler intégralement un programme d'apprentissage ou un programme DIN.

Une pièce brute programmée s'affiche dans le sous-mode **Simulation**. La commande simule également les opérations d'usinage que vous effectuez sur la face frontale ou sur le pourtour (broche indexable ou axe C). Ceci permet de contrôler tout le processus d'usinage.

En mode **Machine**, dans le sous-mode **Apprentissage**, le cycle d'apprentissage simule ce que vous êtes en train d'éditer. Dans le sous-mode **Déroul. progr.**, la simulation commence à partir de la position du curseur. Les programmes smart.Turn et DIN sont simulés à partir du début du programme.

Informations complémentaires: "Sous-mode Simulation", Page 542

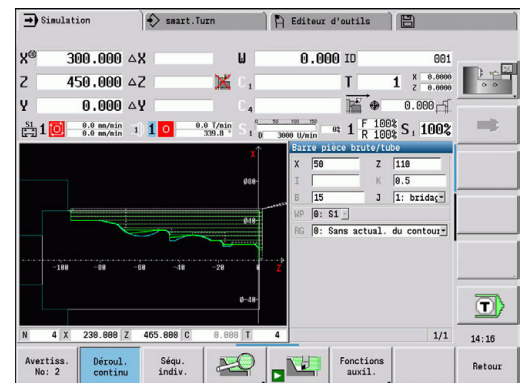


4.12 Gestionnaire de programmes

Sélection de programme

Le sous-mode **Déroul.progr.** charge par défaut le dernier programme utilisé. Le paramètre machine 601814 vous permet de choisir la non-sélection automatique de programme.

Lors du choix de programme, la liste des programmes apparaît dans la commande. Soit vous sélectionnez le programme de votre choix, soit vous passez dans le champ de saisie **Nom du fichier** en appuyant sur **ENT**. Dans ce champ de saisie, vous limitez le choix ou vous indiquez directement le nom du programme.

- | | |
|--------------|---|
| Liste progr. | ► Appuyer sur la softkey Liste progr. : utiliser les softkeys pour sélectionner et trier les programmes. |
|--------------|---|

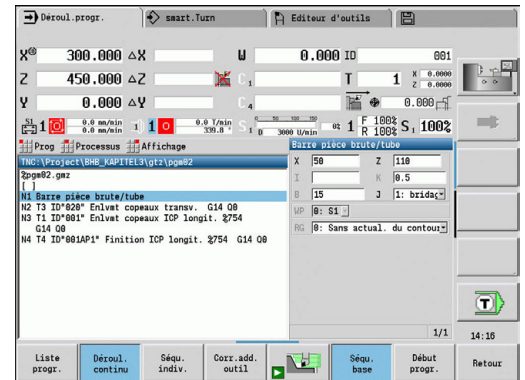

Softkeys du dialogue de sélection du programme

DETAILS	Affichage des attributs du fichier : <ul style="list-style-type: none"> ■ Type ■ Date ■ Heure
DIN	Commutation entre les programmes d'apprentissage, DIN et smart.Turn
Gestion. de fichiers	Ouvre le menu de softkeys du gestionnaire de fichiers Informations complémentaires: "Gestionnaire de fichiers", Page 172
Tri	Ouvre le menu de softkeys des fonctions de tri
Projet	Ouvre le menu de softkeys du gestionnaire de projet Informations complémentaires: "Gestionnaire de projets", Page 173
Clavier alphabét.	Ouvre le clavier alphabétique Informations complémentaires: "Clavier alphabétique", Page 69
Ouvrir	Ouvre le programme de démarrage automatique
Annuler	Ferme le dialogue de sélection du programme. Le programme actif dans le sous-mode Déroul.progr. reste actif.

Softkeys pour les fonctions de tri

DETAILS	Affichage des attributs du fichier : <ul style="list-style-type: none">■ Type■ Date■ Heure
Tri par noms fich.	Tri des programmes par noms de fichiers
Tri par taille	Tri des programmes par taille de fichiers
Classer date	Tri des programmes par date de modification
Actualiser	Actualise le programme sélectionné
Inverser le tri	Inversion du sens de tri
Ouvrir	Ouvre le programme de démarrage automatique
Retour	Retour au dialogue de sélection du programme

Gestionnaire de fichiers

Les fonctions du gestionnaire de fichiers vous permettent de copier et de supprimer les fichiers. Le type de programme (programmes d'apprentissage, smart.Turn ou DIN).

Sofkeys Gestionnaire de fichiers

Chemins / Fichiers	Changer de la fenêtre répertoire à la fenêtre fichiers
Dé- couper	Couper un fichier sélectionné
Copier	Copier un fichier sélectionné
Insérer	Ajouter un fichier disponible dans la mémoire
Renommer	Renommer un fichier sélectionné
EFFACER	Supprimer le fichier sélectionné après la demande de confirmation. Il ne faut pas que les séquences de programme soient affichées dans un mode de fonctionnement.
Retour	Retour au dialogue de sélection du programme

Autres softkeys

DETAILS	Afficher les détails
Tout Marquer	Sélectionner tous les fichiers
Actua- liser	Actualise le programme sélectionné
Protection écriture	Activer/désactiver 'la protection en écriture pour le programme sélectionné
Clavier alphabét.	Ouvre le clavier alphabétique
Retour	Retour au dialogue de sélection du programme

Gestionnaire de projets

Dans le gestionnaire de projets, vous pouvez créer un répertoire de projet, afin de gérer les fichiers de manière centralisée. Lorsque vous créez un projet, un nouveau répertoire et son arborescence sont créés dans le répertoire **TNC:\Project**, avec la structure de sous-répertoires requise. Dans les sous-répertoires, vous pouvez mémoriser les programmes, les contours et les dessins.

La softkey **Projet** vous permet d'activer le gestionnaire de projets. La commande affiche tous les projets existants dans une arborescence. En plus, la commande ouvre dans la gestionnaire de projets un menu de softkeys avec lequel vous pouvez créer, sélectionner et gérer les projets. Pour sélectionner à nouveau le répertoire standard de la commande, sélectionner le répertoire **TNC:\nc_prog** et appuyer sur la softkey **Sélection. Rép. stand..**

Softkeys Projet

Nouveau Projet	Créer un nouveau projet
Projet Copier	Copier le projet sélectionné
Projet Effacer	Effacer un projet sélectionné avec confirmation
Projet Renommer	Renommer le projet sélectionné
Sélection Out. stand.	Ouvre le répertoire standard
Choix Prog.. OEM	Ouvre les programmes OEM
Sélectionner projet	Choisir le projet sélectionné
Sélection. Rép. stand.	Sélectionner le répertoire par défaut



Vous pouvez donner n'importe quels noms aux projets. Les sous-répertoires (**dx**, **gti**, **gtz**, **ncps** et **Pictures**) ont des noms fixes et ne doivent pas être modifiés.

Tous les répertoires de projets existants sont affichés dans le gestionnaire de projet. Utilisez le gestionnaire de fichiers pour naviguer dans les sous-répertoires respectifs.

4.13 Conversion DIN

La conversion DIN désigne la conversion d'un programme d'apprentissage en programme smart.Turn avec les mêmes fonctions. Un programme smart.Turn de ce type peut être optimisé, étendu, etc.

Exécuter la conversion

Conversion DIN :



- ▶ Appuyer sur la softkey
Programme-cycles --> DIN (menu principal)



- ▶ Sélectionner le programme à convertir
- ▶ Appuyer sur la softkey
Programme-cycles --> DIN (menu de sélection du programme)

Le programme DIN généré reçoit le nom du programme d'apprentissage.

Si la commande constate des erreurs pendant la conversion, elle les signale dans un message d'erreur et interrompt la conversion.

Si un programme est ouvert avec le même nom dans l'éditeur smart.Turn, vous devez appuyer sur la softkey **Remplacer** pour confirmer la conversion. La commande écrase le programme ouvert dans l'éditeur smart.Turn.

4.14 Unités de mesure

La commande s'utilise en **mm** ou en **inch**. En fonction du système de mesure, les unités ou les valeurs décimales des tableaux sont utilisées dans les affichages et les champs de saisie.

Unités

	mm	inch
Coordonnées, longueurs, informations relatives à la course	mm	inch
Avance	mm/tour ou mm/min	inch/tour ou inch/min
Vitesse de coupe	m/min	ft/min (Feet/min)


Nombre de décimales après la virgule pour affichages et introductions

	métrique	pouces
Indications des coordonnées et informations des déplacements	3	4
Valeurs de correction	3	5

La configuration inch/mm est également prise en compte pour l'affichage et la programmation dans le gestionnaire d'outils.

Utiliser la configuration métrique/inch au paramètre machine **unitOfMeasure** (n°101101). Toute modification de la configuration métrique/inch agit directement sans avoir à redémarrer la commande.

L'affichage de base des séquences passe lui aussi en inch.

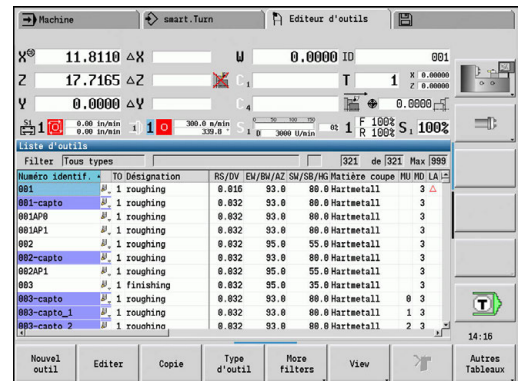

- L'unité de mesure est définie dans tous les programmes CN. Les programmes en mm peuvent être exécutés si le mode inch est activé, et inversement.
- Les nouveaux programmes sont créés avec l'unité de mesure configurée.
- Pour savoir si la résolution de la manivelle peut être commutée sur "inch" et comment s'y prendre, consulter le manuel de la machine.

5

**Mode
Apprentissage**

5.1 Travailler avec des cycles

Avant d'utiliser les cycles, vous devez initialiser le point zéro pièce et vous assurer que les outils utilisés soient définis dans la liste d'outils. Dans le sous-mode **Apprentissage**, les données de la machine (outil, avance, vitesse de rotation broche) se programment en même temps que les autres paramètres de cycles. En mode **Machine**, les données de la machine sont définies avant l'appel de cycle.



Les données de coupe peuvent être reprises de la base de données technologiques avec la softkey **Proposition technologie**. Pour cet accès à la banque de données, un mode d'usinage est attribué à chaque cycle.

Vous définissez les différents cycles de la manière suivante :

- Utiliser la manivelle ou les touches Jog pour positionner la pointe de l'outil au point de départ du cycle (en mode **Machine** uniquement)
- Sélectionner le cycle et programmer
- Contrôle graphique du déroulement du cycle
- Exécution du cycle
- Mémoriser le cycle (dans le sous-mode **Apprentissage** uniquement)

Point de départ du cycle

En mode **Machine**, l'exécution d'un cycle commence à partir de la position actuelle de l'outil.

Dans le sous-mode **Apprentissage**, programmez le point de départ comme paramètre. La commande approche cette position par la course la plus courte (diagonale) en avance rapide avant d'exécuter le cycle.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

La commande n'effectue aucun contrôle de collision automatique entre l'outil et la pièce. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Au besoin, programmer une course supplémentaire en avance rapide vers une position de sécurité intermédiaire.

Figures d'aide

Les figures d'aide illustrent les fonctions et les paramètres des cycles d'apprentissage. En général, elles montrent un usinage extérieur.



- ▶ La touche à trois flèches vous permet de commuter entre la figure d'aide pour l'usinage extérieur et la figure d'aide pour l'usinage intérieur.

Représentations dans les figures d'aide :

- Ligne discontinue : course en avance rapide
- Ligne continue : course avec l'avance d'usinage
- Ligne de cote avec une flèche dans un sens : cote directionnelle – le signe qui précède indique le sens/la direction.
- Ligne de cote avec une flèche dans les deux : cotes absolue – le signe qui précède n'a aucune signification.

Macros DIN

Les macros DIN (cycles DIN) sont des sous-programmes DIN.

Informations complémentaires: "Cycles DIN", Page 423

Vous avez la possibilité d'intégrer des macros DIN dans des programmes d'apprentissage. Les macros DIN ne doivent pas contenir de décalages de point zéro.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Dans le sous-mode **Apprentissage**, tous les décalages de points zéro que contiennent les cycles DIN (macros DIN) sont réinitialisés une fois ces cycles exécutés. Il existe un risque de collision pendant les usinages qui suivent !

- ▶ Utiliser les cycles DIN sans décalages de point zéro

Test graphique (simulation)

Avant d'exécuter un cycle, vérifiez graphiquement les détails du contour et le déroulement de l'usinage.

Informations complémentaires: "Sous-mode Simulation", Page 542

Actualisation de la pièce brute dans le sous-mode Apprentissage

L'actualisation de la pièce brute met à jour la pièce brute prédéfinie, à chaque passe d'usinage. Les cycles de tournage tiennent compte du contour actuel de la pièce brute pour calculer les courses d'approche et d'usinage. De la sorte, on évite les coupes à vide et on optimise les courses d'approche.

Pour activer l'actualisation de la pièce brute dans le sous-mode **Apprentissage**, programmez la pièce brute et sélectionnez "avec actualisation du contour" au paramètre **RG**.

Informations complémentaires: "Cycles de la pièce brute", Page 187



Quand l'actualisation de la pièce brute est activée, vous pouvez également utiliser les fonctions à effet modal, telles que "Avance interrompue" ou "Décalage du point zéro".

L'actualisation de la pièce brute n'est possible que pour les opérations de tournage et de perçage centrique.

Déroulement de cycle avec l'actualisation de la pièce brute (**RG** : 1) :

- Dans un premier temps, la touche **START CN** déclenche une recherche de séquence Start dans le cycle sélectionné.
- Le **START CN** suivant exécute les instructions **M** (par ex. sens de rotation).
- Le **START CN** suivant positionne l'outil aux dernières coordonnées programmées (par ex. point de changement d'outil)
- Le **START CN** suivant exécute le cycle sélectionné.

Touches de cycles

Un cycle d'apprentissage programmé est exécuté en appuyant sur la touche **START CN**. **Arrêt CN** interrompt un cycle en cours. Lors du filetage, avec **Arrêt CN**, l'outil est retiré, puis arrêté. Le cycle doit être redémarré.

Après une interruption de cycle, vous pouvez :

- Poursuivre l'usinage du cycle avec la touche **START CN**.
L'usinage du cycle reprendra toujours à l'endroit où il a été interrompu, même si vous avez déplacé les axes entre temps.
- Déplacer les axes avec les touches de sens manuelles ou avec la manivelle.
- Mettre fin à l'usinage avec la softkey **RETOUR**

Fonctions de commutation (fonctions M)

La commande génère les fonctions de commutation requises pour l'exécution d'un cycle.

Le sens de rotation de la broche se prédéfinit dans les paramètres d'outils. Les cycles génèrent des fonctions de commutation broche à l'aide des paramètres d'outils (**M3** ou **M4**).



Consultez le manuel de votre machine !

Il est possible que votre tour soit équipé d'autres instructions M ou d'instructions M supplémentaires pour exécuter automatiquement des fonctions de commutation.

Commentaires

Vous pouvez affecter un commentaire à un cycle d'apprentissage existant. Le commentaire est placé sous le cycle, entre [...].

Pour ajouter ou modifier un commentaire :

- ▶ Créer et sélectionner le cycle

Modif.
texte

- ▶ Appuyer sur la softkey **Modif. texte**

GOTO
□

- ▶ Appuyer sur la touche **GOTO** pour faire apparaître le clavier alphabétique
- ▶ Utiliser le clavier alphabétique qui s'affiche pour saisir le commentaire

Mémoriser

- ▶ Valider le commentaire

Menu des cycles


Le menu principal affiche les groupes de cycles. Un fois un groupe sélectionné, les éléments de menu des cycles s'affichent.

 



 
 


Utilisez les cycles ICP pour des contours complexes et les macros DIN pour les opérations d'usinage difficiles d'un point de vue technologique. Les noms des contours ICP et les macros DIN figurent ans le programme-cycles, en fin de ligne du cycle.

Certains cycles possèdent des paramètres au choix. Les éléments de contour correspondants ne sont usinés que si vous avez introduit ces paramètres. Les lettres d'identification des paramètres au choix ou prédéfinis apparaissent en gris.

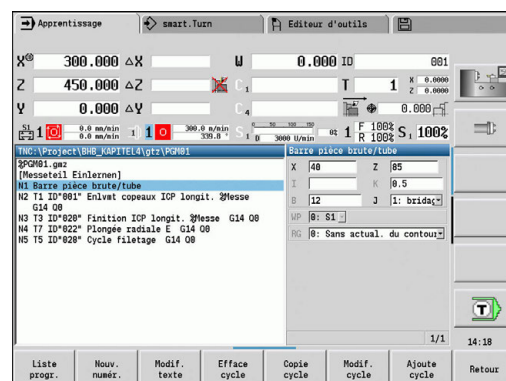Les paramètres suivants s'utilisent uniquement dans le sous-mode **Apprentissage** :

- Point de départ **X, Z**
- Données machine **S, F, T** et **ID**



Élément de menu	Groupes de cycles
	Définir la pièce brute Définir la pièce brute par défaut ou ICP
	Coupes indiv. Positionnement en rapide, monopasses linéaires et circulaires, chanfrein et arrondi
	Enlèv.cop.long./transv. Cycles d'ébauche et cycles de finition pour l'usinage longitudinal ou transversal
	Cycles coupe Cycles pour l'usinage de gorges, l'usinage de gorges avec suivi de contour, les dégagements et le tronçonnage
	Fileter Cycles de filetage, dégagements et reprises de filetage
	Perçage Cycles de perçage et d'usinage de motifs sur la face frontale et le pourtour
	Frais. Cycles de fraisage et d'usinage de motifs de trous sur la face frontale et le pourtour
	Cycle DIN Lier une macro DIN


Softkeys dans la programmation des cycles : vous définissez des variantes de cycle différentes par softkey, suivant la variante.

Softkeys lors de la programmation des cycles

ICP Edit	Appeler la programmation interactive de contour ICP
chang.T Aller pt	Aller au point de changement d'outil
Arrêt broch.M19	Activer le positionnement de la broche (M19)
avec marche AR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : l'outil revient au point de départ. ■ Désactivé : l'outil reste à sa position de fin de cycle.
Pass. finition	Commute sur la passe de finition
Etendu	Commute sur le mode étendu
Liste outils	Ouvrir la liste de la tourelle et la liste d'outils. Vous pouvez choisir l'outil à partir de la liste.
Enreg. position	Prise en compte des positions effectives X et Z dans le sous-mode Apprentissage
Proposition technologie	Validation des avances et des vitesses de coupe par défaut, issues de la base de données
Régime constant	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : vitesse de rotation constante [1/min] ■ Désactivé : vitesse de coupe constante [m/min]
Modèle linéaire	Motifs linéaires de perçage et de fraisage sur la face frontale ou le pourtour
Modèle circul.	Motifs circulaires de perçage et de fraisage sur la face frontale ou le pourtour
Saisie finie	Prise en compte des valeurs programmées ou modifiées
Retour	Interrompt le dialogue en cours

Si vous avez terminé le cycle avec la softkey **Saisie finie**, une autre barre de softkeys apparaît.

Softkeys lors de la programmation des cycles

Corr. outil	Corriger l'outil Informations complémentaires: "Corrections d'outils dans le sous-mode Apprentissage", Page 185
Séqu. indiv.	Commencer le cycle en mode pas à pas
Séqu. base	Afficher les séquences de base
	Afficher la simulation
Mémoriser	Mémoriser le cycle (uniquement avec Ajoute cycle)
Rem- placer	Ecraser le cycle (uniquement avec Modif. cycle)
Retour	Retour à la description du cycle

Corrections d'outils dans le sous-mode Apprentissage

Corrections d'outils dans le sous-mode Apprentissage

Les corrections d'outils peuvent être définies avec la manivelle ou renseignées dans une fenêtre de dialogue.

Entrer la correction d'outil :

► Définition du cycle

Saisie
finie

- Appuyer sur la softkey **Saisie finie**

Corr.
outil

- Appuyer sur la softkey **Correction d'outil**

Correction
manivelle

- Appuyer sur la softkey **Correction manivelle**

Définir
correction

- Sinon, appuyer sur la softkey **Définir correction**

Corr. X
outil

- Appuyer sur la softkey **Corr. X** (ou Corr. Z)

- Avec la manivelle, déterminer la valeur de correction – l'affichage est en mode chemin restant

- Sinon, entrer la valeur de correction **dx** (ou **dz**, **dy**)

Mémoriser

- Appuyer sur la softkey **Mémoriser** ou **Remplacer**

Adresses utilisées dans de nombreux cycles

Distance de sécurité G47

Les distances de sécurité sont utilisées pour les entrées et sorties de contour. Si le cycle tient compte d'une distance de sécurité, le dialogue contient l'adresse **G47**.

Valeur par défaut :

Informations complémentaires: "Liste des paramètres machine", Page 620

Distances de sécurité SCI et SCK

Les distances de sécurité **SCI** et **SCK** sont utilisées pour les entrées et sorties dans les cycles de perçage et de fraisage.

- **SCI** : distance de sécurité dans le plan d'usinage
- **SCK** : distance de sécurité dans le sens de la passe

Valeur par défaut :

Informations complémentaires: "Liste des paramètres machine", Page 620

Point de changement d'outil G14

L'adresse **G14** vous permet de programmer un positionnement du chariot à la position de changement d'outil mémorisée, à la fin du cycle.

Informations complémentaires: "Définir un point de changement d'outil", Page 130

L'approche du point de changement d'outil peut être influencé comme suit :



- aucun axe (ne pas approcher le point de changement d'outil)
- 0: simultané (par défaut)
- 1: D'abord X, puis Z
- 2: d'abord Z, puis X
- 3: X seulement
- 4: Z seulement
- 5: Y seulement (dépend de la machine)
- 6: simultané avec Y (dépend de la machine)

Limitations de coupe SX, SZ




Avec les adresses **SX** et **SZ**, vous pouvez limiter la zone de contour à usiner dans les axes X et Z. En partant de la position de l'outil en début de cycle, l'usinage du contour sera limité à ces positions.

Correction additionnelle Dxx



L'adresse **Dxx** vous permet d'activer une correction additionnelle pour l'ensemble du déroulement du cycle. xx remplace les numéros de correction 1–16. La correction additionnelle est à nouveau désactivée à la fin du cycle.

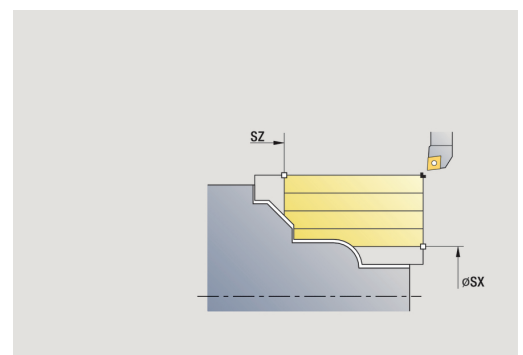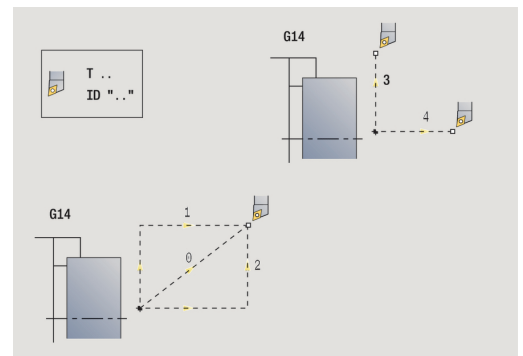

   5.2 Cycles de la pièce brute

Élément de menu	Signification
	Les cycles de la pièce brute vous permettent de décrire la pièce brute et la situation de serrage. Ils n'ont aucune influence sur l'usinage. Les contours de la pièce brute sont affichés lors de la simulation d'usinage.
Élément de menu	Cycles pour la pièce brute
	Barre pièce brute/tube Définir la pièce brute par défaut
	Contour pièce brute ICP Description libre de la pièce brute avec ICP

 
 
Barre pièce brute/tube

-  ▶ Sélectionner **Définir la pièce brute**
-  ▶ Sélectionner **Barre pièce brute/tube**

Le cycle définit la pièce brute et le serrage. Ces informations sont analysées dans le sous-mode **Simulation**.

Paramètres du cycle :

- **X: Diamètre ext.**
 - **Z: Longueur** – y compris la surépaisseur transversale et la zone de serrage
 - **I: Diamètre interne**
 - **K: Côté droit** – surépaisseur transversale
 - **B: Zone de serrage**
 - **J: Type de serrage**
 - **0: non bridée**
 - **1: bridage externe**
 - **2: bridage interne**
 - **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
 - **RG: Activer actual. du contour** – actualisation du contour pour le sous-mode **Apprentissage**
- Informations complémentaires:** "Actualisation de la pièce brute dans le sous-mode Apprentissage", Page 180
- **0: Sans actual. du contour**
 - **1: avec actual. du contour**

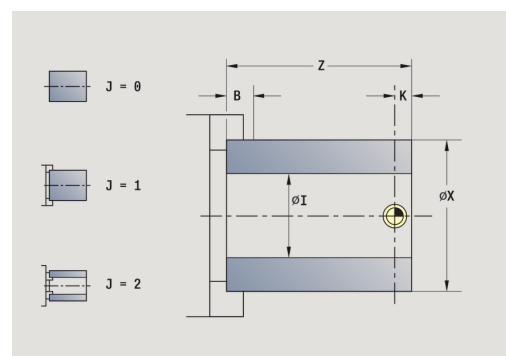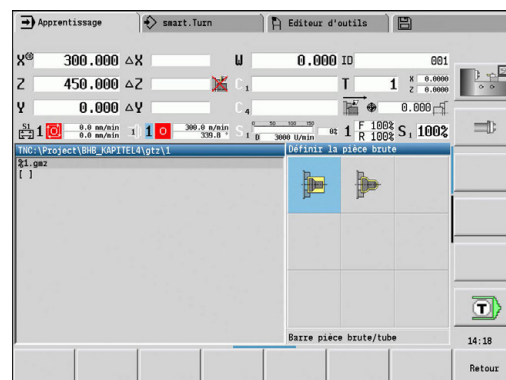

Contour pièce brute ICP



- ▶ Sélectionner **Définir la pièce brute**




- ▶ Sélectionner **Contour pièce brute ICP**


 
 
 
 

 
 
 
Le cycle définit la pièce brute et le serrage. Ces informations sont analysées dans le sous-mode **Simulation**.


Paramètres du cycle :

- **X: Diamètre de serrage**
 - **Z: Position de serrage en Z**
 - **B: Zone de serrage**
 - **J: Type de serrage**
 - **0: non bridée**
 - **1: bridage externe**
 - **2: bridage interne**
 - **RK: No. contour ICP**
 - **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
 - **RG: Activer actual. du contour** – actualisation du contour pour le sous-mode **Apprentissage**
- Informations complémentaires:** "Actualisation de la pièce brute dans le sous-mode Apprentissage", Page 180
- **0: Sans actual. du contour**
 - **1: avec actual. du contour**

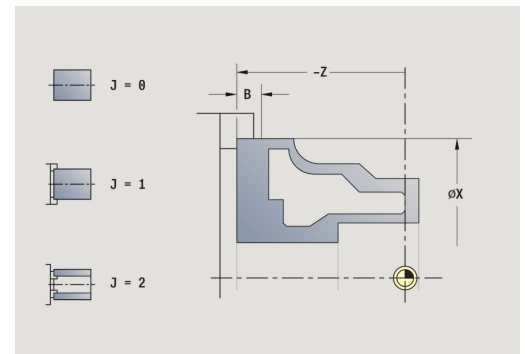

5.3 Cycles monopasses

Élément de menu	Signification
	Les cycles monopasses vous permettent de positionner l'outil en avance rapide, d'exécuter des passes linéaires ou circulaires individuelles, de créer des chanfreins ou des arrondis et de programmer des fonctions M.
Élément de menu	Cycles monopasses
	Pos.marche rapide
 chang. T Aller pt	Point chgt outil
	Usinage linéaire longitud./Usinage linéaire transversal Passe longitudinale/transversale individuelle
	Usinage linéaire en angle Passe oblique individuelle
	Usinage circulaire Passe circulaire individuelle (sens de coupe, voir l'élément de menu)
	Créer un Chanfrein
	Créer un Arrondi
	Appeler une Fonction M

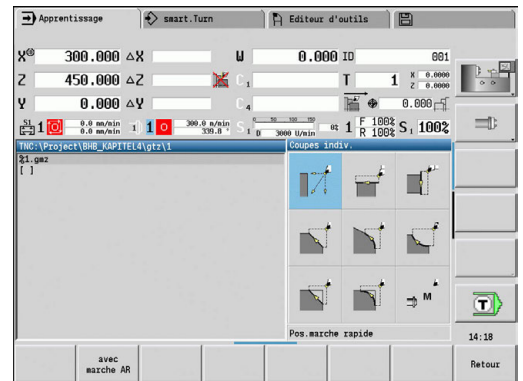

Positionnement marche rapide



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**




- ▶ Sélectionner **Positionnement marche rapide**

L'outil se déplace en avance rapide du **Point initial** au **Point destination**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Point destination**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID : No. d'identif.**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

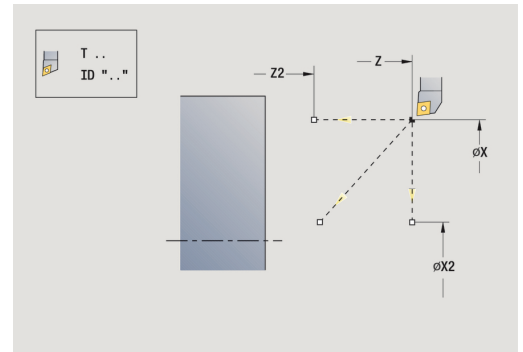


Approche du point de changement d'outil



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Positionnement marche rapide**

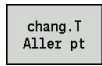

- ▶ Appuyer sur la softkey **chang.T Aller pt**


L'outil se déplace en avance rapide de la position actuelle jusqu'au **Point chgt outil**.

Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186

Une fois le point de changement d'outil atteint, la commande passe à l'outil indiqué à **T**.

Paramètres du cycle :

- **G14: Point chgt outil** – Ordre (par défaut : 0)
 - **0: simultané** (course de déplacement)
 - **1: D'abord X, puis Z**
 - **2: d'abord Z, puis X**
 - **3: X seulement**
 - **4: Z seulement**
 - **5: Y seulement** (dépend de la machine)
 - **6: simultané avec Y** (dépend de la machine)
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID : No. d'identif.**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

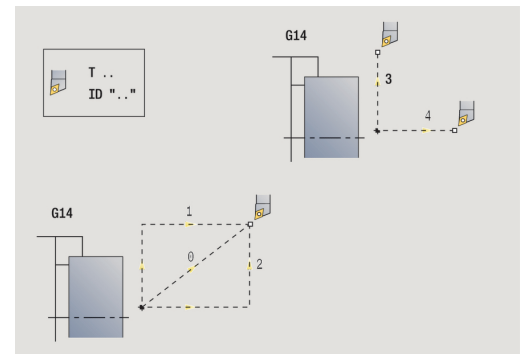


Usinage linéaire longitud.



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



 - ▶ Sélectionner **Usinage linéaire longitud.**





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Usinage linéaire longitud. : l'outil se déplace du **Point initial** au **Pt arrivée contour Z2** avec l'avance d'usinage et garde sa position à la fin du cycle.

Usinage linéaire longitud. (avec marche AR) : l'outil aborde la pièce, effectue la passe longitudinale et revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1: Pt départ contour** (si avec marche AR)
- **Z2: Pt arrivée contour**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil** (si avec marche AR)
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

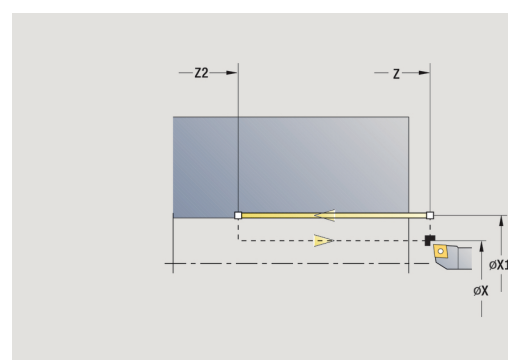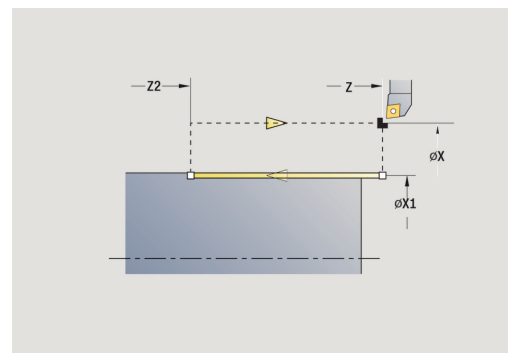

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1**
- 2 se déplace avec l'avance d'usinage jusqu'au **Pt arrivée contour Z2**
- 3 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Usin.lin.transv.

- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Usin.lin.transv.**





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Usin.lin.transv. : l'outil se déplace du **Point initial** au **Pt arrivée contour X2** avec l'avance d'usinage et garde sa position à la fin du cycle.

Usin.lin.transv. (avec marche AR) : l'outil aborde la pièce, effectue la passe transversale et revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: **Point initial**
- **Z1**: **Pt départ contour** (si avec marche AR)
- **X2**: **Pt arrivée contour**
- **T**: **No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: **Pt.chgt outil** (si avec marche AR)
- **ID** : **No. d'identif.**
- **S**: **Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F**: **Avance/tour**
- **MT**: **M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: **Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : **Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW**: **Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC**: **Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF** : **Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

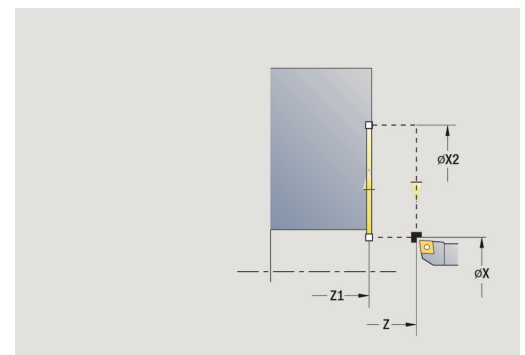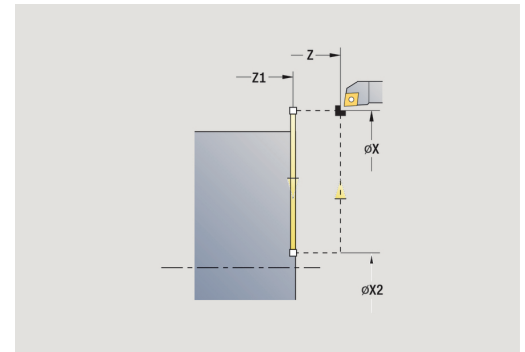

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour Z1**
- 2 se déplace avec l'avance d'usinage jusqu'au **Pt arrivée contour X2**
- 3 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Usinage linéaire en angle



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Usinage linéaire en angle**





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Usin.lin.en angle : la commande calcule la **position cible** et se déplace en linéaire du **Point initial** à la **position cible**, avec l'avance d'usinage. L'outil s'immobilise en fin de cycle.

Usin.lin.en angle (avec marche AR) : la commande calcule la **position cible**. L'outil effectue ensuite son approche, exécute sa passe linéaire, puis revient au **Point initial** à la fin du cycle. La correction de rayon de dent est prise en compte.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ contour (si avec marche AR)
- **X2, Z2**: Pt arrivée contour
- **A**: Angle initial (plage : $-180^\circ < A < 180^\circ$)
- **G47**: Distance sécurité (si avec marche AR)
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil (si avec marche AR)
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: Numéro broche – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : Angle de l'axe B (dépend de la machine)
- **CW**: Inversion de l'outil (dépend de la machine)
- **HC**: Frein à mâchoires (dépend de la machine)
- **DF** : Fonction auxiliaire (dépend de la machine)

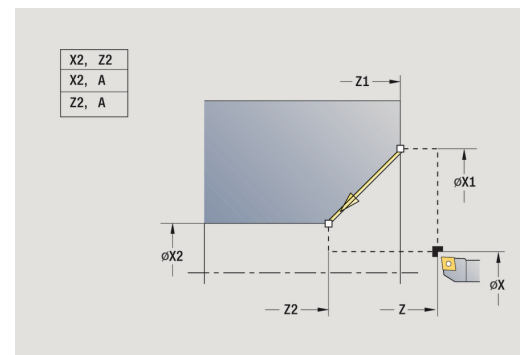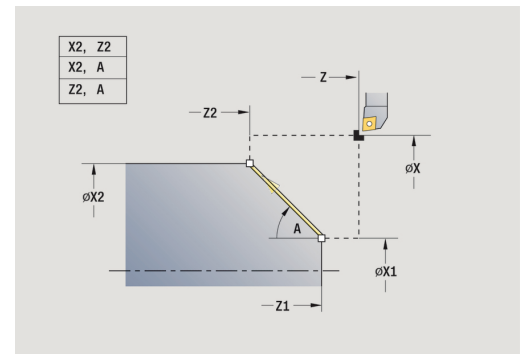

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**



Combinaisons de paramètres pour le point d'arrivée :
voir dessin d'aide

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 calcule la **position cible**
- 2 se déplace en linéaire du **Point initial** au **Pt départ contour X1, Z1**
- 3 se déplace à la **position cible** avec l'avance d'usinage
- 4 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Usin.circul.



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Usin.circul.** (avec rotation à gauche)



- ▶ Sinon, sélectionner **Usin.circul.** (avec rotation à droite)





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Usin.circul. : l'outil se déplace en trajectoire circulaire du **Point initial X, Z** au **Pt arrivée contour X2, Z2**, avec l'avance d'usinage, et reste à cette position à la fin du cycle.

Usin.circul. (avec marche AR) : l'outil aborde la pièce, exécute la passe circulaire et revient au **Point initial** à la fin du cycle. La correction de rayon de dent est prise en compte.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: **Point initial**
- **X1, Z1**: **Pt départ contour** (si avec marche AR)
- **X2, Z2**: **Pt arrivée contour**
- **R**: **Rayon**
- **G47**: **Distance sécurité** (si avec marche AR)
- **T**: **No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: **Pt.chgt outil** (si avec marche AR)
- **ID** : **No. d'identif.**
- **S**: **Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F**: **Avance/tour**
- **MT**: **M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: **Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : **Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW**: **Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC**: **Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF** : **Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

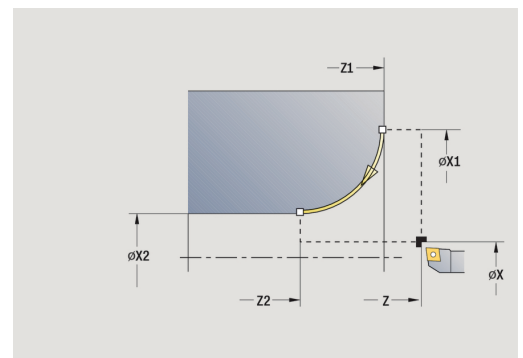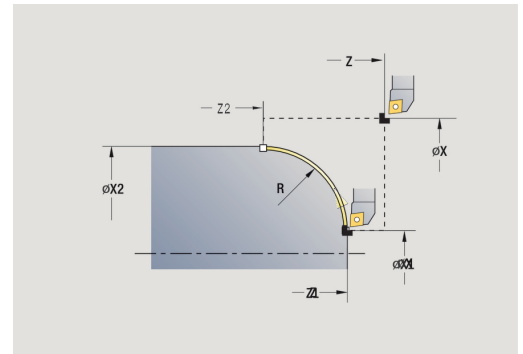

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 effectue un déplacement paraxial entre le **Point initial** et le **Pt départ contour X1, Z1**
- 2 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2, Z2**, avec l'avance d'usinage
- 3 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Chanfrein



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Chanfrein**





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Chanfrein : ce cycle permet de réaliser un chanfrein coté par rapport au coin du contour. L'outil s'immobilise en fin de cycle.

Chanfrein (avec marche AR) : l'outil aborde la pièce, crée le chanfrein coté par rapport au coin du contour et revient au **Point initial** à la fin du cycle. La correction de rayon de dent est prise en compte.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Angle contour
- **A**: Angle initial – angle du chanfrein (plage : $0^\circ < A < 90^\circ$)
- **I, K**: Largeur chanfr. en X et Z
- **J**: Position (par défaut : 1)
Le signe qui précède détermine le sens d'usinage (voir figure d'aide).
- **G47**: Distance sécurité (si avec marche AR)
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil (si avec marche AR)
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: Numéro broche – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : Angle de l'axe B (dépend de la machine)
- **CW**: Inversion de l'outil (dépend de la machine)
- **HC**: Frein à mâchoires (dépend de la machine)
- **DF** : Fonction auxiliaire (dépend de la machine)

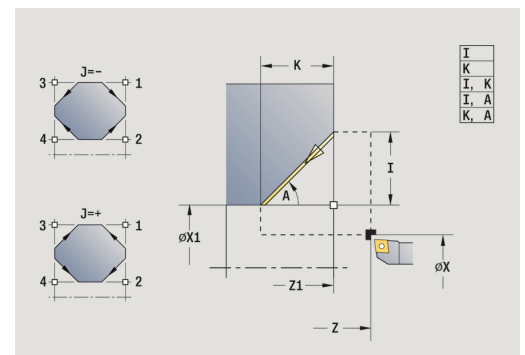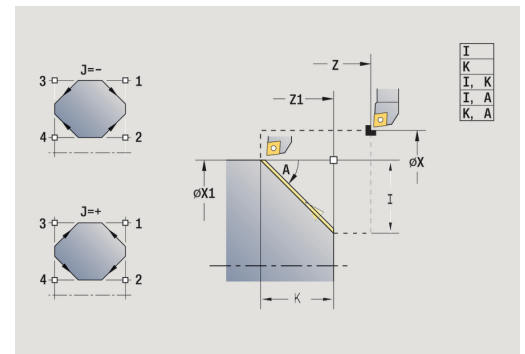

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Combinaisons de paramètres pour le chanfrein :

- **I** ou **K** (chanfrein à 45°)
- **I, K**
- **I, A** ou **K, A**

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 calcule le **point de départ** et le **point final** du chanfrein
- 2 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au **point de départ** du chanfrein
- 3 se déplace jusqu'au **point final** du chanfrein, avec l'avance d'usinage
- 4 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Arrondi



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Arrondi**





- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Arrondi : le cycle crée un arrondi coté par rapport au coin du contour. L'outil s'immobilise en fin de cycle.

Arrondi (avec marche AR) : l'outil aborde la pièce, crée l'arrondi coté par rapport au coin du contour et revient au **Point initial** à la fin du cycle. La correction de rayon de dent est prise en compte.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Angle contour
- **R**: Rounding
- **J**: Position (par défaut : 1)
Le signe qui précède détermine le sens d'usinage (voir figure d'aide).
- **G47**: Distance sécurité (si avec marche AR)
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil (si avec marche AR)
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: Numéro broche – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : Angle de l'axe B (dépend de la machine)
- **CW**: Inversion de l'outil (dépend de la machine)
- **HC**: Frein à mâchoires (dépend de la machine)
- **DF** : Fonction auxiliaire (dépend de la machine)

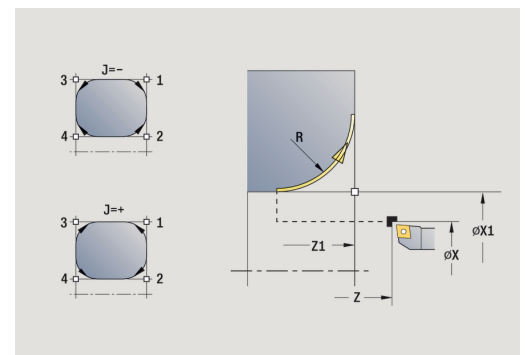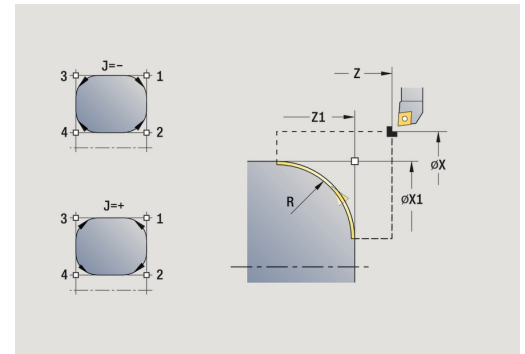



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle, si **avec marche AR** :

- 1 calcule le **point de départ** et le **point final** de l'arrondi
- 2 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au **point de départ** de l'arrondi
- 3 se déplace en trajectoire circulaire jusqu'au **point final** de l'arrondi
- 4 relève l'outil et effectue un déplacement paraxial pour revenir au **Point initial**

Fonctions M

Les commandes machine (fonctions **M**) ne sont exécutées qu'après avoir appuyé sur la touche **START CN**. La softkey **Liste M** vous permet d'ouvrir une vue d'ensemble des différentes fonctions **M** disponibles. Pour connaître la signification de la fonction **M**, consulter le manuel de la machine.

Fonction **M** :



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Fonction M**



- ▶ Entrer le numéro de la fonction **M**
- ▶ Terminer l'introduction



- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**

 
Arrêt de la broche **M19** (positionnement de la broche) :



- ▶ Sélectionner **Coupes indiv.**



- ▶ Sélectionner **Fonction M**



- ▶ Activer **M19**




- ▶ Introduire l'angle d'arrêt
- ▶ Terminer l'introduction



- ▶ Appuyer sur la touche **START CN**

5.4 Cycles multipasses

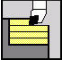Élément de menu	Signification
	Les cycles multipasses réalisent l'ébauche et la finition des contours simples en mode Normal et des contours complexes en mode Étendu .

Informations complémentaires: "Contours ICP", Page 428




- **Répartition des passes** : la commande calcule une passe \leq Prof. approche P. Toute **passse de finition** est évitée.
 - **Surépaisseurs** : elles sont prises en compte en **mode étendu**
 - **Correction du rayon de la dent** : est appliquée
 - **Distance de sécurité** après une passe :
 - Mode normal : 1 mm
 - Mode étendu : il est paramétré de manière distinct pour l'usinage intérieur et l'usinage extérieur
- Informations complémentaires:** "Liste des paramètres machine", Page 620







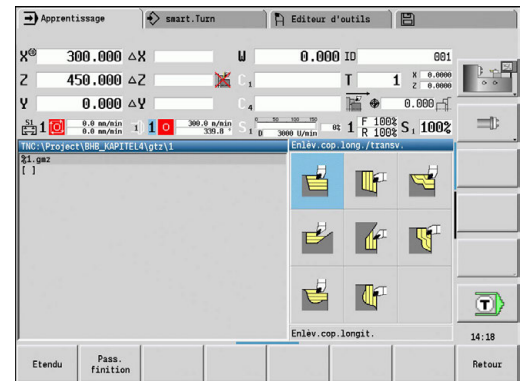

Sens d'usinage et de prise de passe pour les cycles multipasses

la commande détermine le sens d'usinage et de prise de passe à partir des paramètres du cycle.

Sont déterminants :

- **Mode Normal** : les paramètres **Point départ X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et **Pt départ contour X1/ Pt arrivée contour Z2**
- **Mode étendu** : les paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2**
- **Cycles ICP** : les paramètres **Point départ X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et le point de départ du contour ICP



Élément de menu	Cycles Multipasses
 	<p>Enlvt longit.des copeaux/Enlvt copeaux transv.</p> <p>Cycles d'ébauche et de finition pour contours simples</p>
 	<p>Plongée longitudinale/Plongée transversale</p> <p>Cycle d'ébauche et de finition pour les contours en plongée simples</p>
 	<p>ICP-paral.cont. long./ICP-paral.cont. transv.</p> <p>Cycles d'ébauche et de finition pour contours variés (lignes de coupe parallèles à la pièce finie)</p>
 	<p>Enlvt copeaux ICP longit./Enlvt copeaux ICP transv.</p> <p>Cycle d'ébauche et de finition pour contours variés</p>

Position de l'outil

Tenez compte de la position de l'outil **Point initial X, Z** avant l'exécution des cycles multipasses.


 
 
 
 





 
 
Les règles sont valables pour tous les sens d'usinage et de passe, ainsi que pour l'ébauche et la finition :


- Le point de départ ne doit pas se trouver dans la zone hachurée.
- La zone d'usinage commence à partir du **Point initial X, Z** si l'outil est situé **avant** la section de contour. Sinon, seule la section de contour définie sera usinée.
- Si le **Point initial X, Z** se trouve au-dessus du centre de rotation lors d'un usinage intérieur, seule la section de contour définie sera usinée.

(A = Pt départ contour X1, Z1; E = Pt arrivée contour X2, Z2)

Formes de contours

Éléments de contour avec les cycles multipasses

	Mode Normal Enlèvement des copeaux sur zone rectangulaire
	Mode Etendu Biseau en début de contour
	Mode Etendu Biseau en fin de contour
	Mode Etendu Biseau en début et fin de contour avec angle > 45°
	Mode Etendu Une pente (en programmant le point de départ du contour, le point final du contour et l'angle de départ)
	Mode Etendu Arrondi
	Mode Etendu Chanfrein (ou arrondi) en fin de contour
	Mode Normal Multipasses avec contour descendant
	Mode Normal Biseau en fin de contour
	Mode Etendu Arrondi au creux du contour (aux deux angles)
	Mode Etendu Chanfrein (ou arrondi) en début du contour
	Mode Etendu Chanfrein (ou arrondi) en fin de contour

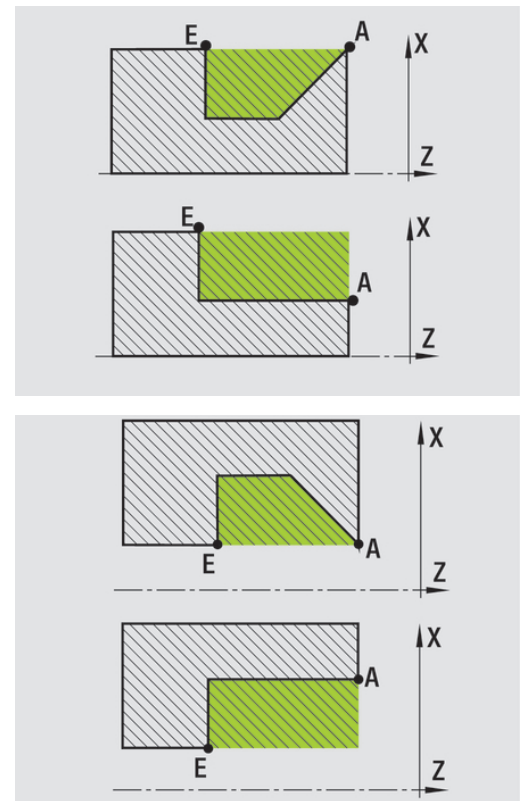

Enlvmnt longit.des copeaux



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**





- ▶ Sélectionner **Enlvmnt longit.des copeaux**

Le cycle ébauche le rectangle décrit par le **Point initial** et le **Pt départ contour X1/Pt arrivée contour Z2**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1: Pt départ contour**
- **Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0: à chaque passe**
 - **1: à la dernière passe**
 - **2: aucun lissage**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

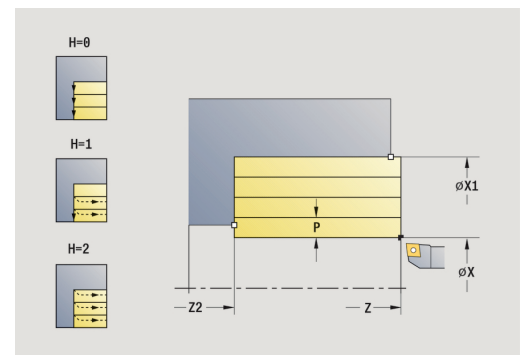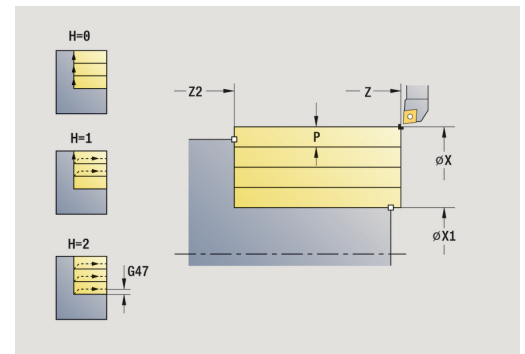

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2**, avec l'avance d'usinage
- 4 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que le **Pt départ contour X1** soit atteint
- 7 se retire en diagonale par rapport au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Enlvmt copeaux transv.



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**





- ▶ Sélectionner **Enlvmt copeaux transv.**

Le cycle ébauche le rectangle décrit par le **Point initial** et le **Pt départ contour Z1/Pt arrivée contour X2**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **Z1: Pt départ contour**
- **X2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0: à chaque passe**
 - **1: à la dernière passe**
 - **2: aucun lissage**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

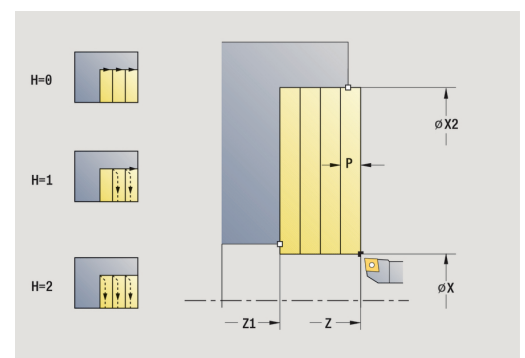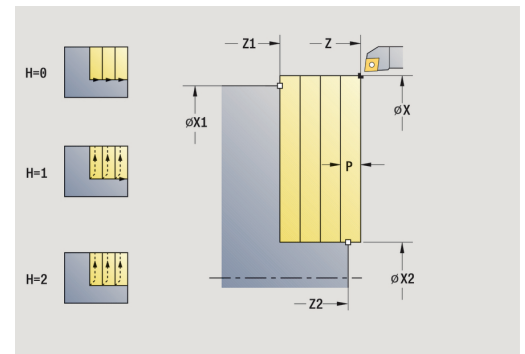

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2**, avec l'avance d'usinage
- 4 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que le **Pt départ contour Z1** soit atteint
- 7 se retire en diagonale par rapport au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Enlèvement longitudinal des copeaux – Etendu



- ▶ Sélectionner **Enlèvement cop. long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlèvement longitudinal des copeaux**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle ébauche la zone décrite par le **Point initial** et le **Pt départ contour X1/Pt arrivée contour Z2** en tenant compte des surépaisseurs.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt. chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.

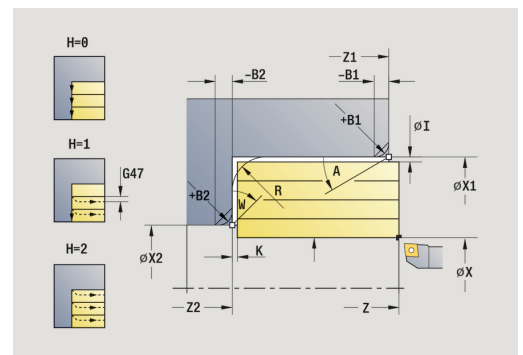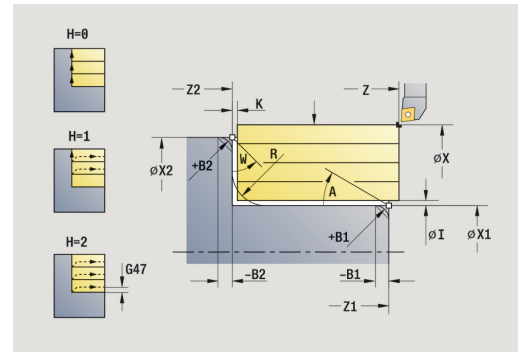

- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix avec l'avance d'usinage
- 4 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que le **Pt départ contour X1** soit atteint
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Enlvmt copeaux transv. – Etendu



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlvmt copeaux transv.**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle ébauche la zone décrite par le **Point initial** et le **Pt départ contour Z1/Pt arrivée contour X2** en tenant compte des surépaisseurs.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.

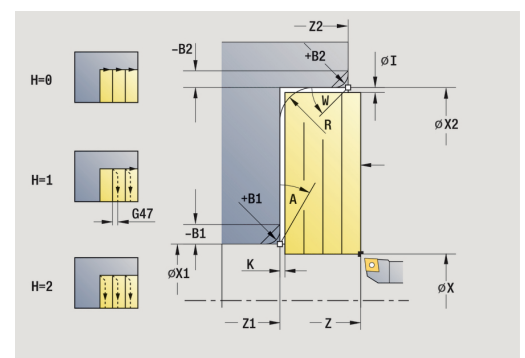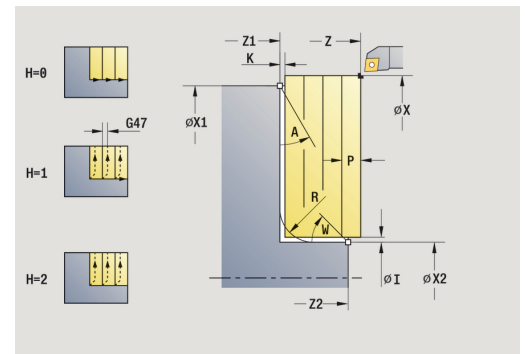

- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix, avec l'avance d'usinage
- 4 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que le **Pt départ contour Z1** soit atteint
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage finition longit.



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlvmt longit.des copeaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour X1** et le **Pt arrivée contour Z2**.





L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1: Pt départ contour**
- **Z2: Pt arrivée contour**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

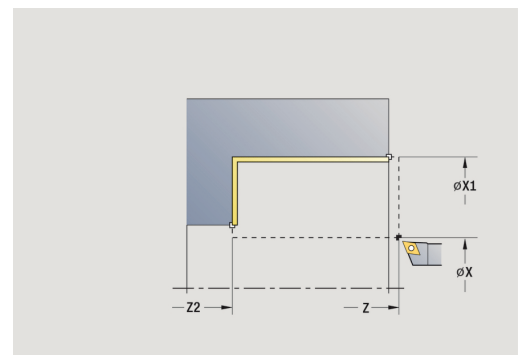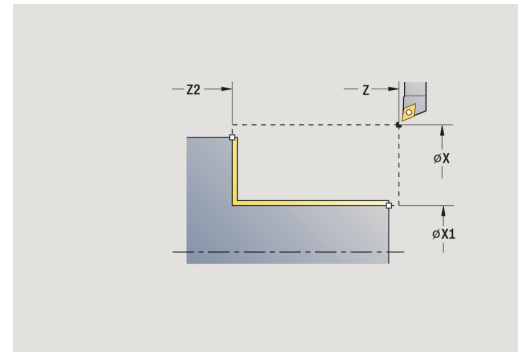

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1** dans le sens transversal
- 2 réalise d'abord la finition dans le sens longitudinal, puis dans le sens transversal
- 3 revient au **Point initial** dans le sens longitudinal
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Usinage finition transv.



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlvmt copeaux transv.**

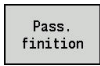

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour Z1** et le **Pt arrivée contour X2**.





L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **Z1: Pt départ contour**
- **X2: Pt arrivée contour**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

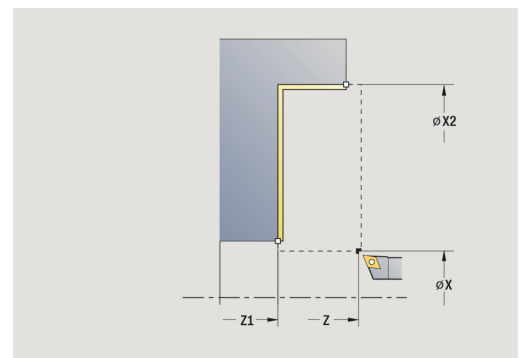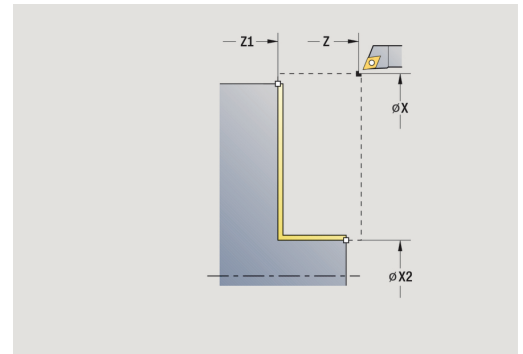

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour Z1**, dans le sens longitudinal
- 2 finition tout d'abord dans le sens transversal, puis dans le sens longitudinal
- 3 revient au **Point initial** dans le sens transversal
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage finition longit. – Etendu




- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlvmt longit.des copeaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**.



L'outil reste à la même position en fin de cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **A: Angle initial** (page : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (page : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

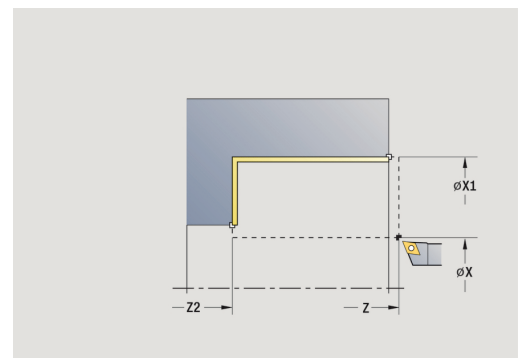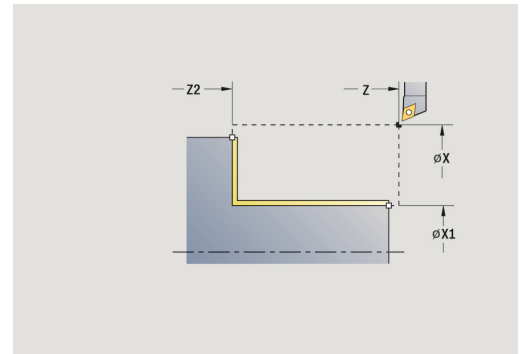

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1, Z1** dans le sens transversal
- 2 réalise la finition de la section de contour du **Pt départ contour X1, Z1** au **Pt arrivée contour X2, Z2** en tenant compte des éléments de contour de votre choix
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage finition transv. – Etendu



 
- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlvmt copeaux transv.**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**.



L'outil reste à la même position en fin de cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **A: Angle initial** (page : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (page : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

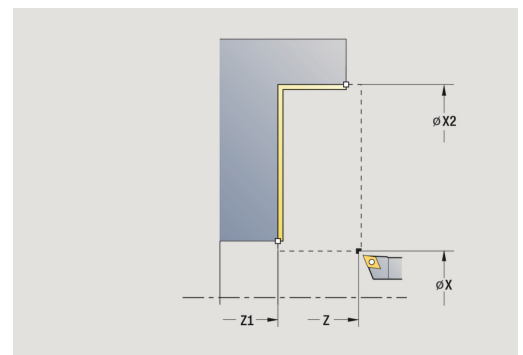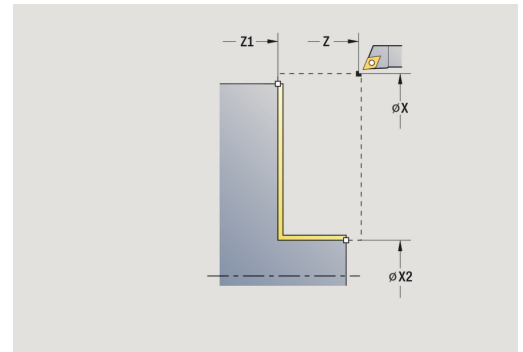

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1, Z1** dans le sens longitudinal
- 2 réalise la finition de la section de contour du **Pt départ contour X1, Z1** au **Pt arrivée contour X2, Z2** en tenant compte des éléments de contour de votre choix
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage, plongée longitudinale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée longitudinale**



Le cycle ébauche la zone décrite par le **Pt départ contour**, le **Pt arrivée contour** et l'**Angle plongée**.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - 0: à chaque passe
 - 1: à la dernière passe
 - 2: aucun lissage
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

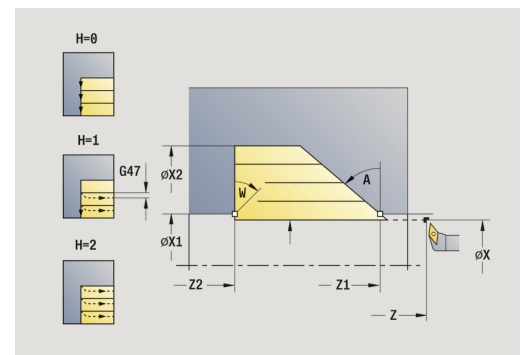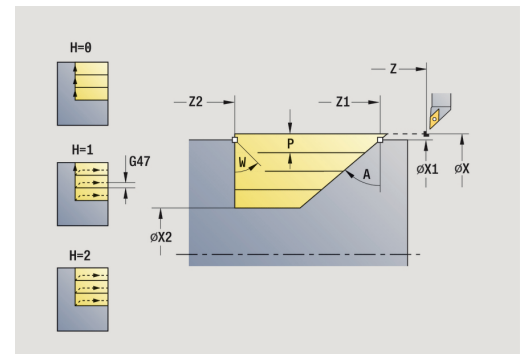



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec l'**Angle plongée A**, avec une avance réduite
- 4 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2** ou jusqu'à l'oblique définie par l'**Angle final W**, avec l'avance d'usinage
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge à nouveau pour effectuer la passe suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2** soit atteint
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage, plongée transversale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée transversale**



Le cycle ébauche la zone décrite par le **Pt départ contour**, le **Pt arrivée contour** et l'**Angle plongée**.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

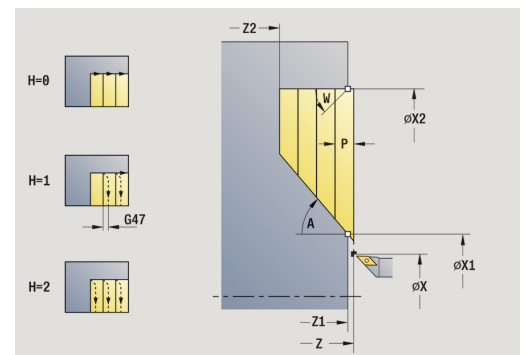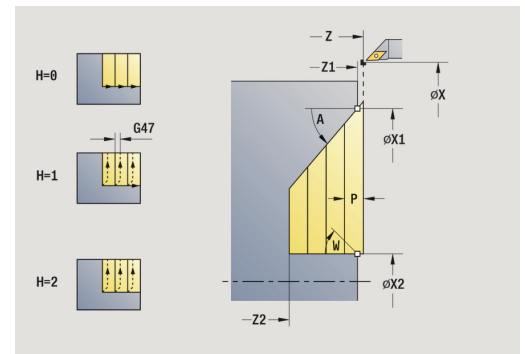



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec l'**Angle plongée A**, avec une avance réduite
- 4 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2** ou jusqu'à l'oblique définie par l'**Angle final W**, avec l'avance d'usinage
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge à nouveau pour effectuer la passe suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour Z2** soit atteint
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, Plongée longitudinale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée longitudinale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**



Le cycle ébauche la zone décrite par le **Pt départ contour**, le **Pt arrivée contour** et l'**Angle plongée**, en tenant compte des surépaisseurs.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186

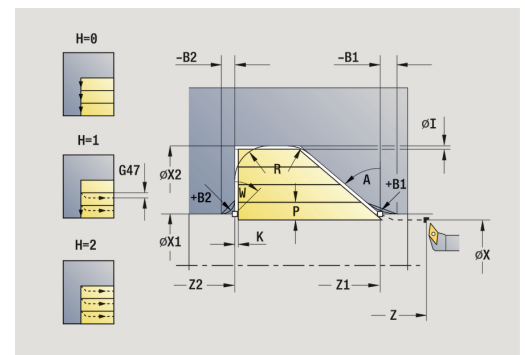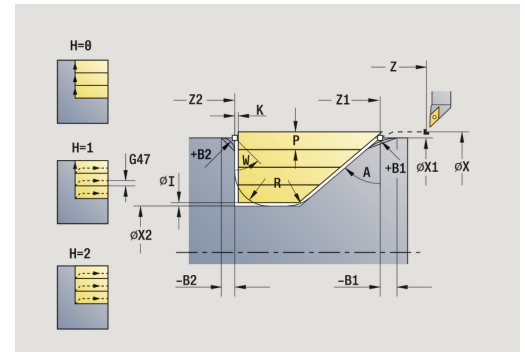

- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec l'**Angle plongée A**, avec une avance réduite
- 4 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix, avec l'avance d'usinage
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2** soit atteint
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage, plongée transversale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée transversale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**



Le cycle ébauche la zone décrite par le **Pt départ contour**, le **Pt arrivée contour** et l'**Angle plongée**, en tenant compte des surépaisseurs.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186

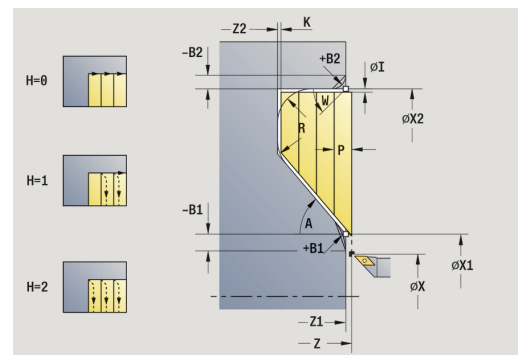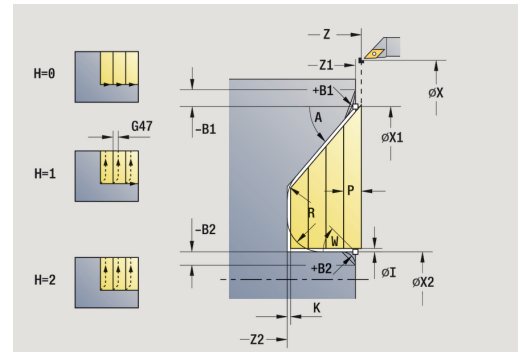

- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes (passe)
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec l'**Angle plongée A**, avec une avance réduite
- 4 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix, avec l'avance d'usinage
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour Z2** soit atteint
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Usinage, plongée de finition longitudinale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée longitudinale**

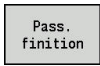

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**. L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.





- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

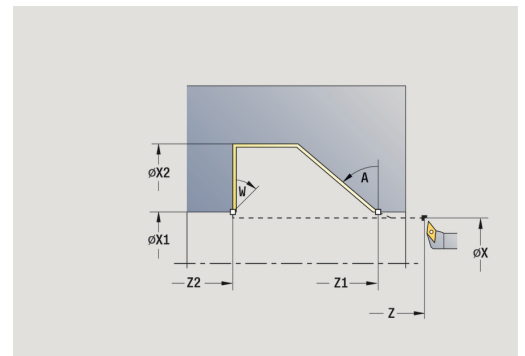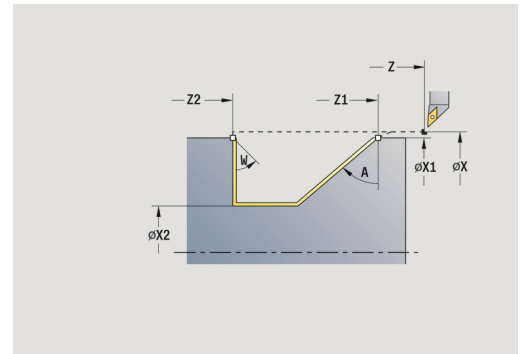

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1, Z1** dans le sens transversal
- 2 finition de la section de contour définie
- 3 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, plongée de finition transversale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée transversale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**. L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.





- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **A: Angle plongée** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

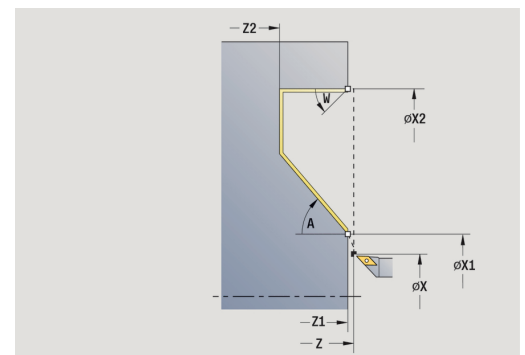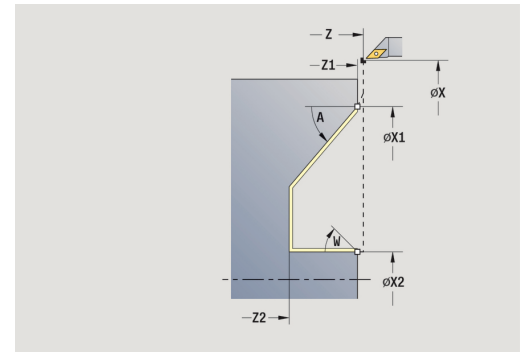

Exécution du cycle :

- 1 se déplace du **Point initial** au **Pt départ contour X1, Z1** dans le sens transversal
- 2 finition de la section de contour définie
- 3 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, Plongée de finition longitudinale – Etendu




- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée longitudinale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **A: Angle plongée** (page : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (page : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

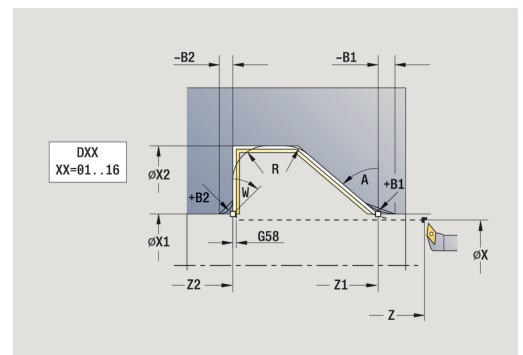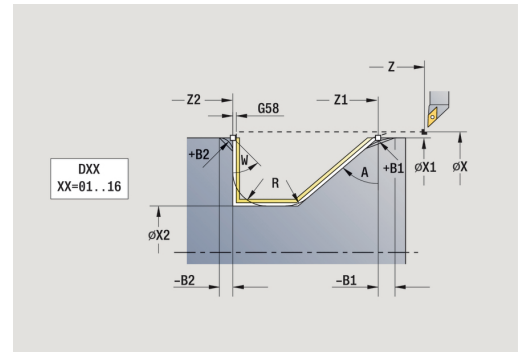

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial entre le **Point initial** et le **Pt départ contour X1, Z1**
- 2 réalise la finition de la partie de contour, en tenant compte des éléments de contour choisis
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, plongée de finition transversale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Plongée transversale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour entre le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ contour
- **X2, Z2**: Pt arrivée contour
- **DXX**: No. correction add. (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58**: Surépaisseur paraxiale
- **A**: Angle plongée (page : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W**: Angle final (page : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R**: Rounding
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **B1, B2**: Chanfrein-B /Arrondi+B (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B** > 0: rayon de l'arrondi
 - **B** < 0: largeur du chanfrein
- **G47**: Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

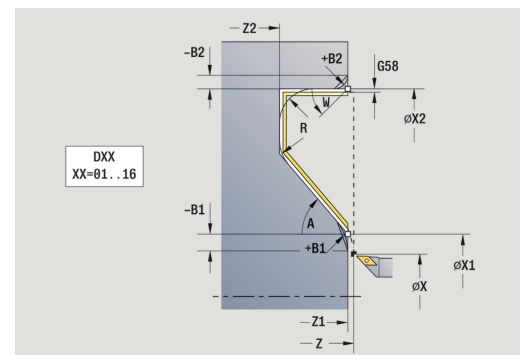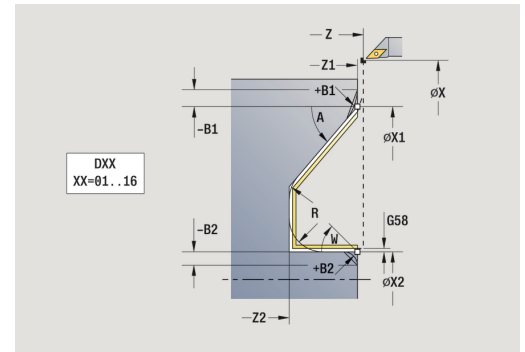

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial entre le **Point initial** et le **Pt départ contour X1, Z1**
- 2 réalise la finition de la partie de contour, en tenant compte des éléments de contour choisis
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage, parallèle au contour ICP longitudinal



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **ICP-paral.cont. long.**

Le cycle exécute une ébauche parallèle au contour dans la zone définie.



- Le cycle exécute une ébauche parallèle au contour en fonction de la **Surépaisseur pièce brute J** et **Type lignes d'intersect. H** :
 - **J = 0** : zone définie par **X, Z** et le contour ICP ICP en tenant compte des surépaisseurs
 - **J > 0** : zone définie par le contour ICP (plus surépaisseurs) et la **Surépaisseur pièce brute J**
 - L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.

REMARQUE





Attention, risque de collision !

Avec **Surépaisseur pièce brute J > 0**, la commande ne vérifie pas si la **Prof. approche P** programmée est possible avec la géométrie de tranchant actuelle dans les sens transversal et longitudinal. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Sélectionner une **Prof. approche P** adaptée à la géométrie actuelle du tranchant

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** (dépend de **J**)
 - **J = 0**: **P** correspond à la profondeur maximale de passe. Le cycle réduit la profondeur de passe si celle qui est programmée est impossible dans le sens transversal ou longitudinal, en raison de la géométrie du tranchant.
 - **J > 0**: **P** correspond à la profondeur de passe. Cette passe est utilisée dans le sens longitudinal et transversal.
- **H: Type lignes d'intersect.** – Le cycle usine.
 - **0: prof. usin. const.**
 - **1: lignes inters. équid.**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **J: Surépaisseur pièce brute**
 - **J = 0**: Le cycle usine à partir de la position de l'outil.
 - **J > 0**: Le cycle usine la zone définie par la surépaisseur de la pièce brute.
- **HR: Sens principal de l'usinage**

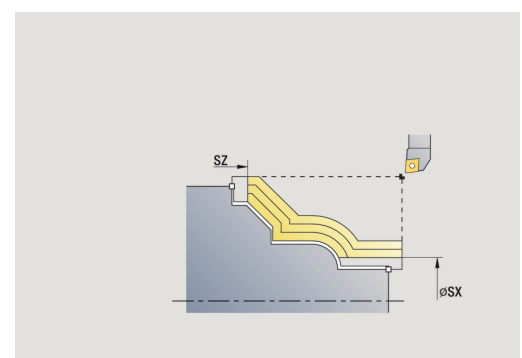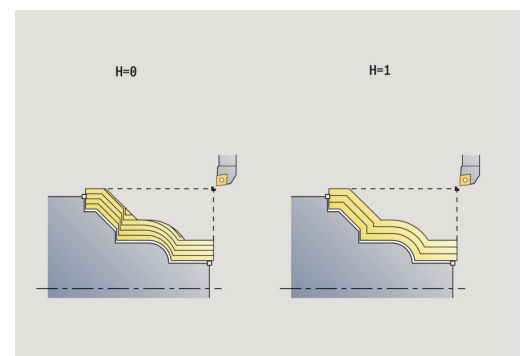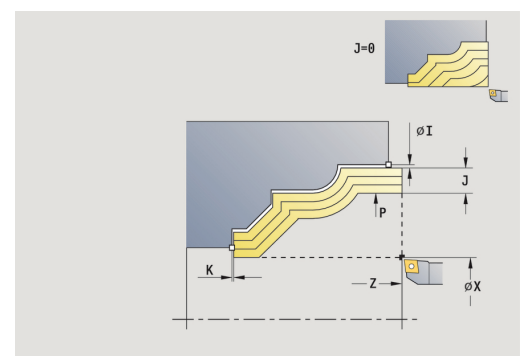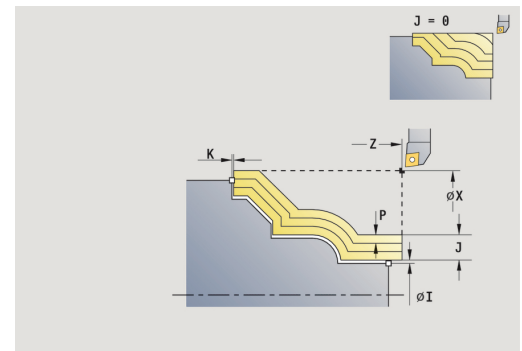

- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ",
Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47",
Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil
G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du
mouvement d'avance
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance
(intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause
suivante
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance
(intermittente)
- **A: Angl d'approche** (référence : axe Z ; par défaut : parallèle à
l'axe Z)
- **W: Angle approche** (référence : axe Z ; par défaut :
perpendiculaire à l'axe Z)
- **XA, ZA: Point départ p.brute** (définition du point à l'angle du
contour de la pièce brute – utilisé uniquement si aucune pièce
brute n'est définie)
 - **XA, ZA** non programmés : le contour de la pièce brute est
calculé à partir de la position de l'outil et du contour ICP
 - **XA, ZA** programmés : définition du coin du contour de la
pièce brute
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe
d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe
d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle
le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de
données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes d'usinage en tenant compte de la **Surépaisseur pièce brute J** et des **Type lignes d'intersect. H**
 - **J = 0**: La géométrie du tranchant est prise en compte. Il peut en résulter des passes différentes dans le sens longitudinal et transversal.
 - **J > 0**: La même passe est utilisée dans le sens longitudinal et transversal.
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 usine conformément à la répartition des passes calculée
- 4 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Usinage, parallèle au contour transversal



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Multip.transv.paral.cont. ICP**

Le cycle exécute une ébauche parallèle au contour dans la zone définie.



- Le cycle exécute une ébauche parallèle au contour en fonction de la **Surépaisseur pièce brute J** et **Type lignes d'intersect. H** :
 - **J = 0** : zone définie par **X, Z** et le contour ICP ICP en tenant compte des surépaisseurs
 - **J > 0** : zone définie par le contour ICP (plus surépaisseurs) et la **Surépaisseur pièce brute J**
 - L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.

REMARQUE





Attention, risque de collision !

Avec **Surépaisseur pièce brute J > 0**, la commande ne vérifie pas si la **Prof. approche P** programmée est possible avec la géométrie de tranchant actuelle dans les sens transversal et longitudinal. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Sélectionner une **Prof. approche P** adaptée à la géométrie actuelle du tranchant

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** (dépend de **J**)
 - **J = 0**: **P** correspond à la profondeur maximale de passe. Le cycle réduit la profondeur de passe si celle qui est programmée est impossible dans le sens transversal ou longitudinal, en raison de la géométrie du tranchant.
 - **J > 0**: **P** correspond à la profondeur de passe. Cette passe est utilisée dans le sens longitudinal et transversal.
- **H: Type lignes d'intersect.** – Le cycle usine.
 - **0: prof. usin. const.**
 - **1: lignes inters. équid.**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **J: Surépaisseur pièce brute**
 - **J = 0**: Le cycle usine à partir de la position de l'outil.
 - **J > 0**: Le cycle usine la zone définie par la surépaisseur de la pièce brute.
- **HR: Sens principal de l'usinage**

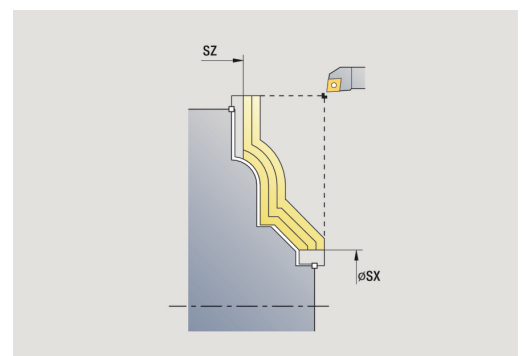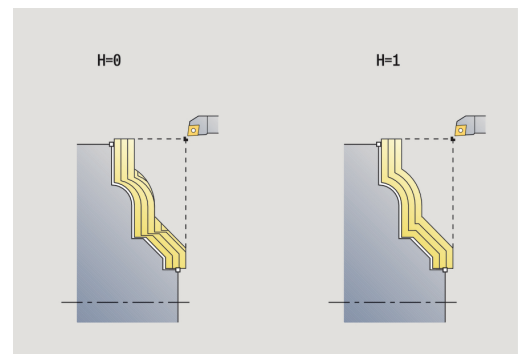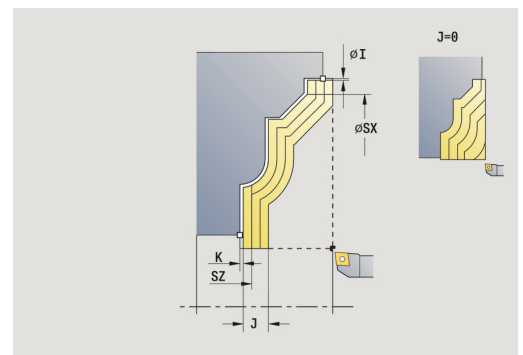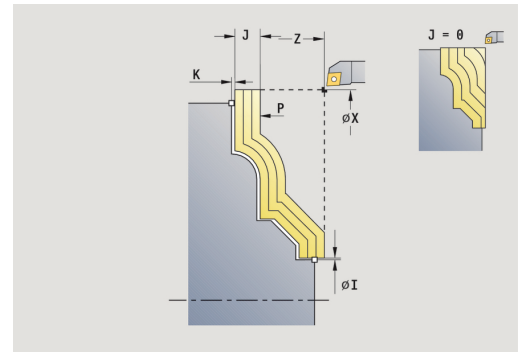

- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ",
Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47",
Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil
G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du
mouvement d'avance
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance
(intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause
suivante
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance
(intermittente)
- **A: Angl d'approche** (référence : axe Z ; par défaut :
perpendiculaire à l'axe Z)
- **W: Angle approche** (référence : axe Z ; par défaut : parallèle à
l'axe Z)
- **XA, ZA: Point départ p.brute** (définition du point à l'angle du
contour de la pièce brute – utilisé uniquement si aucune pièce
brute n'est définie)
 - **XA, ZA** non programmés : le contour de la pièce brute est
calculé à partir de la position de l'outil et du contour ICP
 - **XA, ZA** programmés : définition du coin du contour de la
pièce brute
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe
d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe
d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle
le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de
données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes d'usinage en tenant compte de la **Surépaisseur pièce brute J** et des **Type lignes d'intersect. H**
 - **J = 0**: La géométrie du tranchant est prise en compte. Il peut en résulter des passes différentes dans le sens longitudinal et transversal.
 - **J > 0**: La même passe est utilisée dans le sens longitudinal et transversal.
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 enlèvement des copeaux conformément à la répartition des passes calculée
- 4 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 5 répétition de 3...4 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, finition longitudinale parallèle au contour ICP



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **ICP-paral.cont. long.**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



L'outil plonge avec l'angle maximal possible, la matière restante n'est pas usinée.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **DI, DK: Surépaisseur X et Z** en paraxial
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

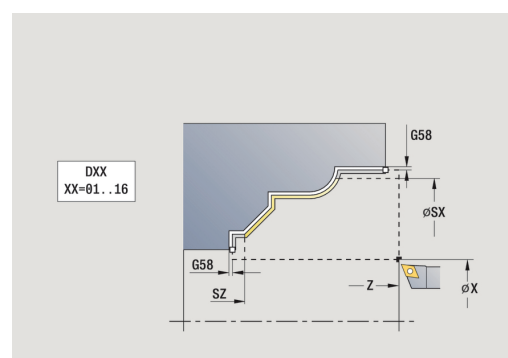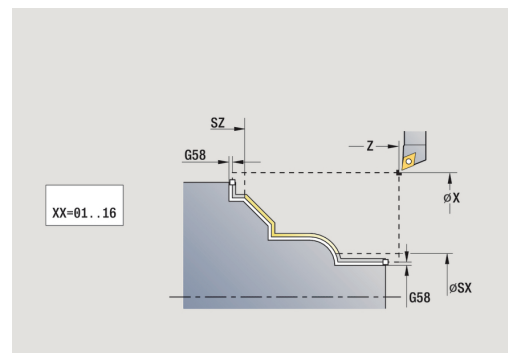



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au point de départ du contour ICP
- 2 finition de la section de contour définie
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage, Finition transversale parallèle au contour ICP



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Multip.transv.paral.cont. ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



L'outil plonge avec l'angle maximal possible, la matière restante n'est pas usinée.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **DI, DK: Surépaisseur X et Z** en paraxial
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

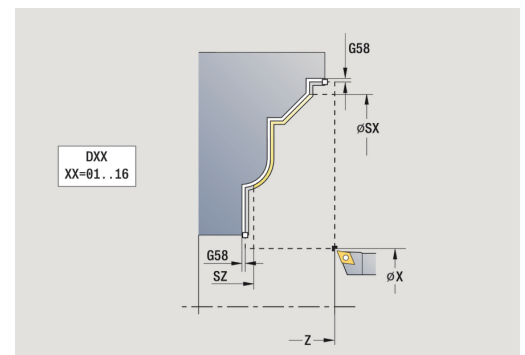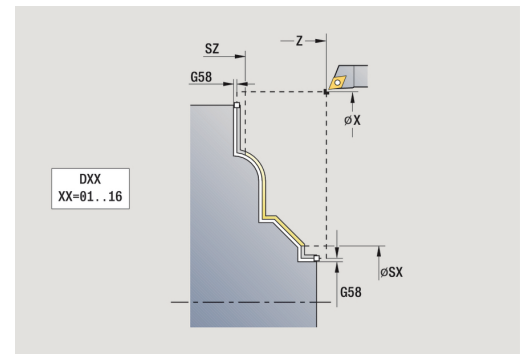



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au point de départ du contour ICP
- 2 finition de la section de contour définie
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Enlèvement copeaux ICP longit.



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.ICP long.**




Le cycle ébauche la zone définie par le **Point initial** et le contour ICP, en tenant compte des surépaisseurs.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **E: Comportement de plongée**
 - Pas de donnée : réduction d'avance automatique
 - **E = 0:** pas de plongée
 - **E > 0:** avance de plongée utilisée
- **O: Masquer le dégagement**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)

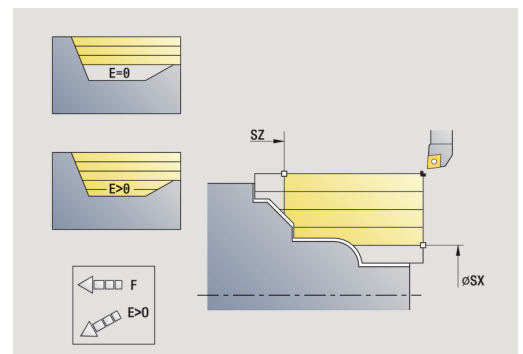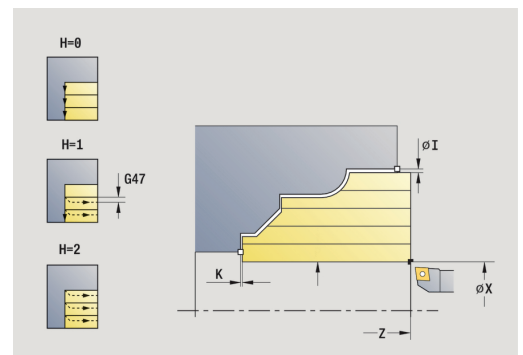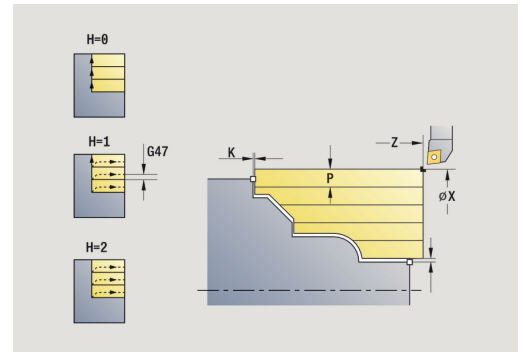

- **A: Angl d'approche** (référence : axe Z ; par défaut : parallèle à l'axe Z)
- **W: Angle approche** (référence : axe Z ; par défaut : perpendiculaire à l'axe Z)
- **XA, ZA: Point départ p.brute** (définition du point à l'angle du contour de la pièce brute – utilisé uniquement si aucune pièce brute n'est définie)
 - **XA, ZA non programmés** : le contour de la pièce brute est calculé à partir de la position de l'outil et du contour ICP
 - **XA, ZA programmés** : définition du coin du contour de la pièce brute
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec une avance réduite pour les contours descendants
- 4 enlèvement des copeaux conformément à la répartition des passes calculée
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 7 répétition de 3...6 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Enlèv.cop.ICP transv.



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.ICP transv.**




Le cycle ébauche la zone définie par le point de départ et le contour ICP en tenant compte des surépaisseurs.



- L'outil plonge avec l'angle maximal possible ; la matière restante n'est pas usinée.
- Plus l'angle de plongée de l'outil est grand, plus la réduction de l'avance sera importante (50 % max.).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **H: Lissage du contour**
 - **0:** à chaque passe
 - **1:** à la dernière passe
 - **2:** aucun lissage
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **E: Comportement de plongée**
 - Pas de donnée : réduction d'avance automatique
 - **E = 0:** pas de plongée
 - **E > 0:** avance de plongée utilisée
- **O: Masquer le dégagement**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)

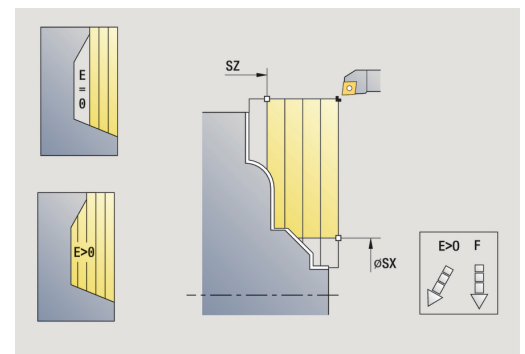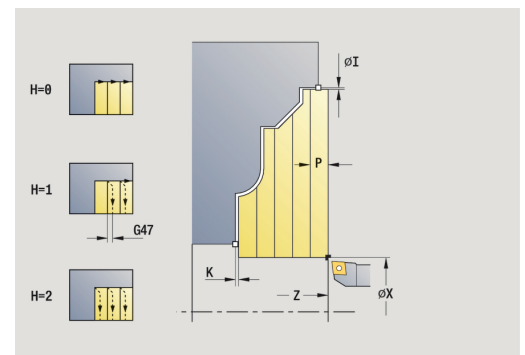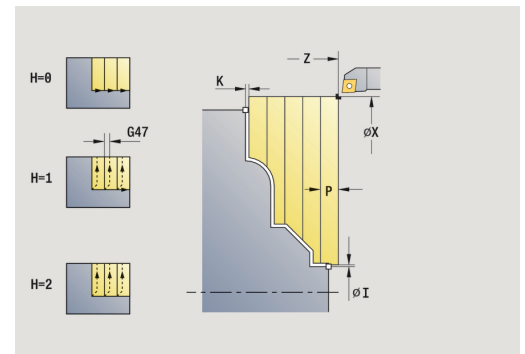

- **A: Angl d'approche** (référence : axe Z ; par défaut : parallèle à l'axe Z)
- **W: Angle approche** (référence : axe Z ; par défaut : perpendiculaire à l'axe Z)
- **XA, ZA: Point départ p.brute** (définition du point à l'angle du contour de la pièce brute – utilisé uniquement si aucune pièce brute n'est définie)
 - **XA, ZA non programmés** : le contour de la pièce brute est calculé à partir de la position de l'outil et du contour ICP
 - **XA, ZA programmés** : définition du coin du contour de la pièce brute
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Ebauche**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plonge avec une avance réduite pour les contours descendants
- 4 usine conformément à la répartition des passes calculée
- 5 en fonction du **Lissage du contour H**, l'outil quitte le contour
- 6 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Usinage multipasses ICP, finition longitudinale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.ICP long.**

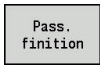

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



L'outil plonge avec l'angle maximal possible, la matière restante n'est pas usinée.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **DI, DK: Surépaisseur X et Z** en paraxial
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

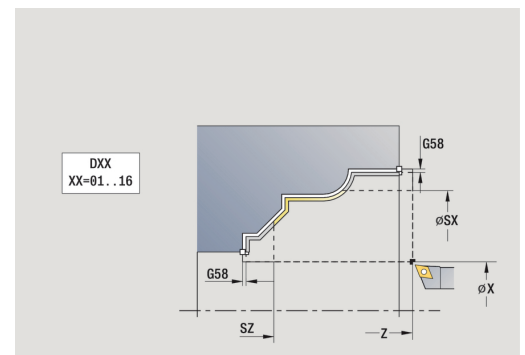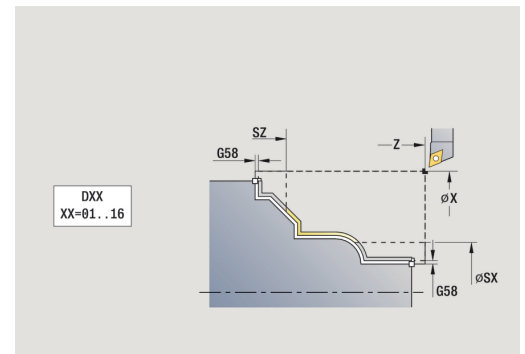



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au point de départ du contour ICP
- 2 réalise la finition de la section de contour définie
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Usinage multipasses ICP, finition transversale



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.long./transv.**



- ▶ Sélectionner **Enlèv.cop.ICP transv.**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil s'immobilise en fin de cycle.



L'outil plonge avec l'angle maximal possible, la matière restante n'est pas usinée.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **DXX: No. correction add.** (page : 1-16)
Informations complémentaires: "Correction additionnelle Dxx", Page 186
- **G58: Surépaisseur paraxiale**
- **DI, DK: Surépaisseur X et Z** en paraxial
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

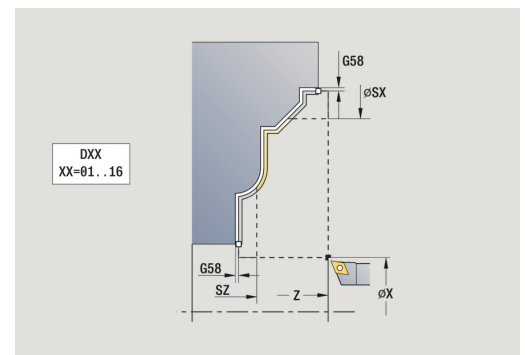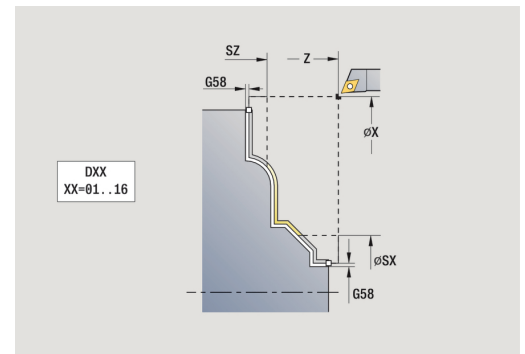



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement paraxial du **Point initial** au point de départ du contour ICP
- 2 réalise la finition de la section de contour définie
- 3 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Exemples de cycles multipasses

Ebauche et finition d'un contour extérieur




La zone marquée entre **AP (Pt départ contour)** et **EP (Pt arrivée contour)** est ébauchée par un usinage longitudinal étendu en tenant compte des surépaisseurs. A l'étape suivante, cette section de contour fait l'objet d'une finition par un usinage longitudinal étendu.

Le **mode Etendu** réalise aussi bien l'arrondi que la pente en fin de contour.

Les paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2** sont déterminants pour le sens de l'usinage et la profondeur de passe – ici, pour l'usinage extérieur et la passe dans le sens –X.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 1 – orientation d'outil
- **A** = 93° – angle d'inclinaison
- **B** = 55° – angle de pointe

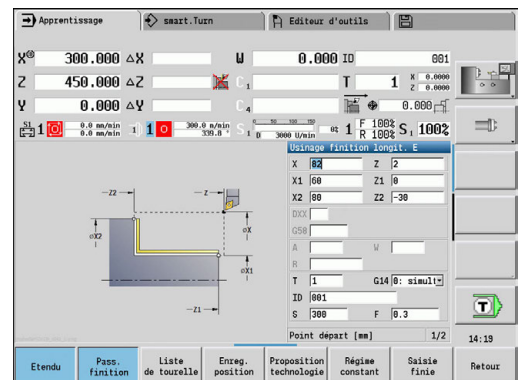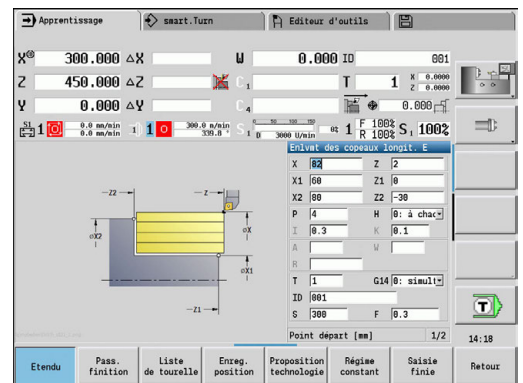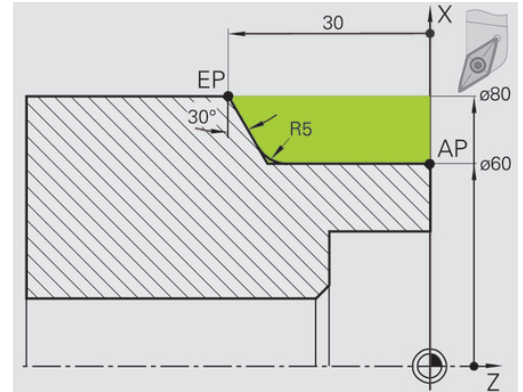

Ebauche et finition d'un contour intérieur




La zone marquée entre **AP (Pt départ contour)** et **EP (Pt arrivée contour)** est ébauchée par un usinage longitudinal étendu en tenant compte des surépaisseurs. A l'étape suivante, cette section de contour fait l'objet d'une finition par un usinage longitudinal étendu.

Le **mode Etendu** réalise aussi bien l'arrondi que le chanfrein en fin de contour.

Les paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2** sont déterminants pour le sens de l'usinage et la profondeur de passe – ici, pour l'usinage intérieur et la passe dans le sens +X.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour l'usinage intérieur)
- **TO = 7** – orientation d'outil
- **A = 93°** – angle d'inclinaison
- **B = 55°** – angle de pointe

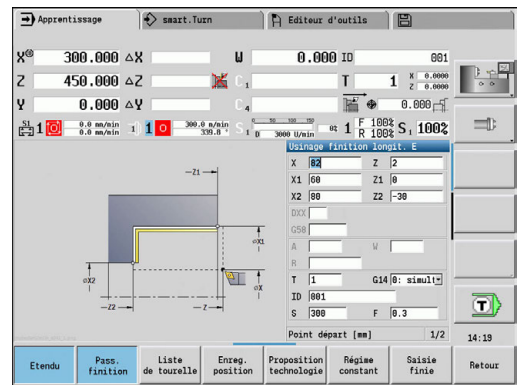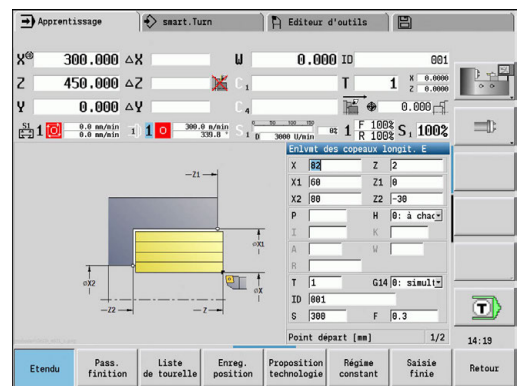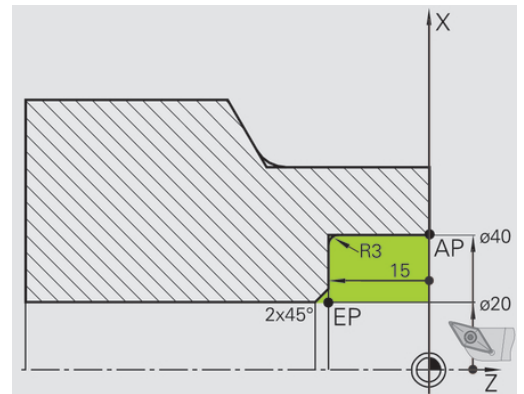

Ebauche (évidement) en utilisant le cycle avec plongée

L'outil utilisé ne peut pas plonger dans l'angle de 15°. De ce fait, l'usinage de la zone sera réalisé en deux étapes.

1ère étape

La zone marquée entre **AP (Pt départ contour)** et **EP (Pt arrivée contour)** est ébauchée avec le cycle **Plongée longitudinale E** en tenant compte des surépaisseurs.



L'**Angle initial A** est défini par défaut à 15°, comme coté sur le plan. La commande calcule l'angle de plongée maximal possible avec les paramètres d'outils définis. La matière restante n'est pas usinée : elle ne le sera qu'à la 2ème étape.

Le **mode Etendu** est utilisé pour usiner les arrondis dans le creux du contour.

Tenez compte des paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2**. Ils sont déterminants pour le sens d'usinage et la profondeur de passe – ici, pour l'usinage extérieur et la passe dans le sens – X.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 1 – orientation d'outil
- **A** = 93° – angle d'inclinaison
- **B** = 55° – angle de pointe

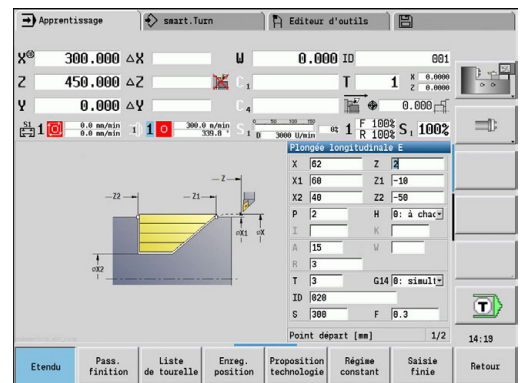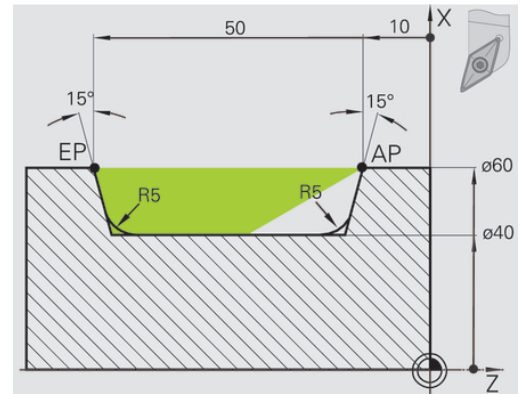

2ème étape

La matière résiduelle (zone marquée sur la figure) est ébauchée avec une **Plongée longitudinale E**. Avant d'exécuter cette étape, il faut changer l'outil.



Le **mode Etendu** est utilisé pour usiner les arrondis dans le creux du contour.

Les paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2** sont déterminant par le sens d'usinage et de prise de passe – ici, pour l'usinage extérieur et la passe dans le sens -X.


Le paramètre **Pt départ contour Z1** a été déterminé lors de la simulation de la 1ère étape.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 3 – orientation d'outil
- **A** = 93° – angle d'inclinaison
- **B** = 55° – angle de pointe

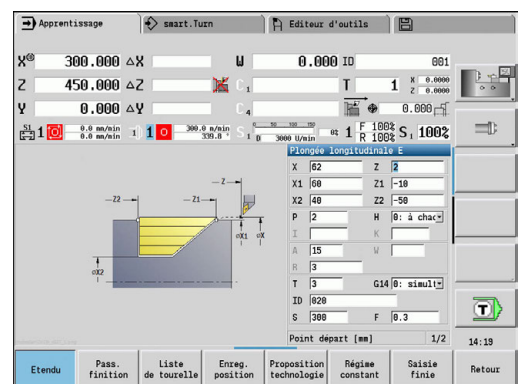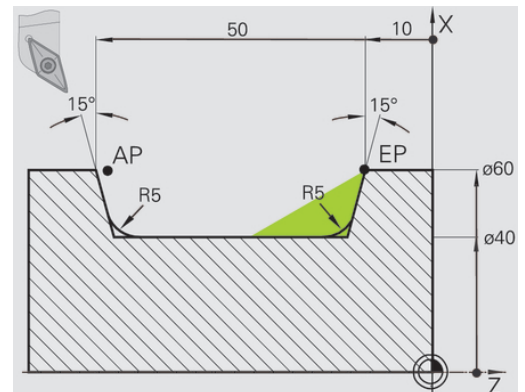

5.5 Cycles d'usinage de gorges

Elément de menu	Signification
	Le groupe des cycles de gorges comprend les cycles d'usinage et de tournage de gorges, de dégagements et de tronçonnage. Usinez les contours simples en mode Normal et les contours complexes en mode Etendu .

Cycles de gorges ICP réalisent des contours divers, décrits avec l'éditeur ICP.

Informations complémentaires: "Contours ICP", Page 428

i	<ul style="list-style-type: none"> ■ Répartition des passes : la commande calcule une largeur de gorge constante $\leq P$. ■ Les surépaisseurs sont prises en compte en mode Etendu. ■ La correction du rayon du tranchant est appliquée (exception : Dégagement de forme K)
----------	---


Sens d'usinage et de prise de passe pour les cycles de gorges :




La commande détermine le sens d'usinage et de prise de passe à l'aide des paramètres des cycles.

Sont déterminants :

- **Mode Normal** : les paramètres **Point départ X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et **Pt départ contour X1/ Pt arrivée contour Z2**
- **Mode étendu** : les paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2**
- **Cycles ICP** : les paramètres **Point départ X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et le point de départ du contour ICP

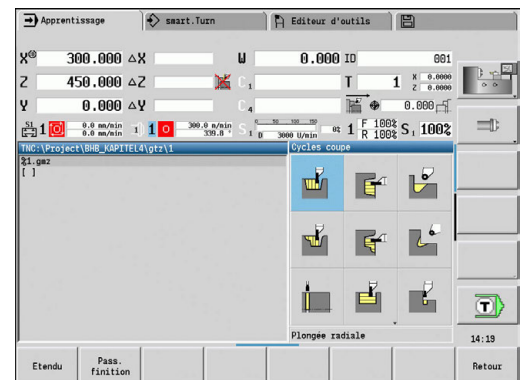Elément de menu	Cycles de gorges
 	Plongée radiale/Plongée axiale Cycles de gorges et de finition pour contours simples
 	Coupe ICP radiale/Coupe ICP axiale Cycles de gorges et de finition pour contours variés
	Tournage gorge radiale/Tournage gorge axiale Cycles de tournage de gorges et de finition pour contours simples et quelconques
	Plongée déggment Forme H Dégagement de forme H

 







Élément de menu	Cycles de gorges
	Plongée déggment Forme K Dégagement de forme K
	Plongée déggment Forme U Dégagement de forme U
	Tronçonnage Cycle de tronçonnage de la pièce tournée

Position de dégagement

La commande détermine la position du dégagement à partir des paramètres de cycle **Point initial X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et **Pt départ contour X1, Z1**.

Formes de contours

      Éléments de contour avec les cycles de gorges

	Mode Normal Usinage de la zone rectangulaire
	Mode Etendu Biseau en début de contour
	Mode Etendu Biseau en fin de contour
	Mode Etendu Arrondi aux deux angles du creux du contour
	Mode Etendu Chanfrein ou arrondi en début de contour
	Mode Etendu Chanfrein ou arrondi en fin de contour

Plongée radiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**





- ▶ Sélectionner **Plongée radiale**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 \cdot$ largeur du tranchant de l'outil)
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

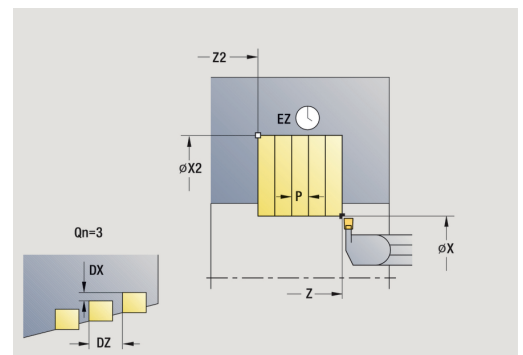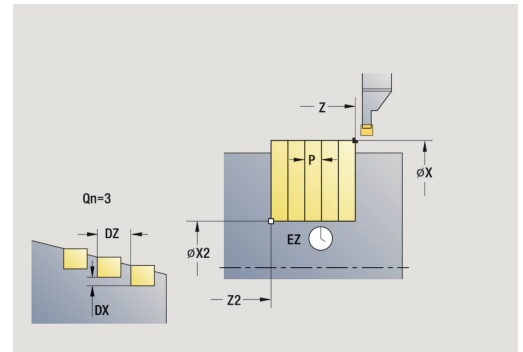

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2**, avec l'avance d'usinage
- 4 reste à cette position pendant le **Temps d'arrêt EZ**
- 5 se retire, puis effectue une nouvelle passe
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 7 répète les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plongée axiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**





- ▶ Sélectionner **Plongée axiale**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 \cdot$ largeur du tranchant de l'outil)
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

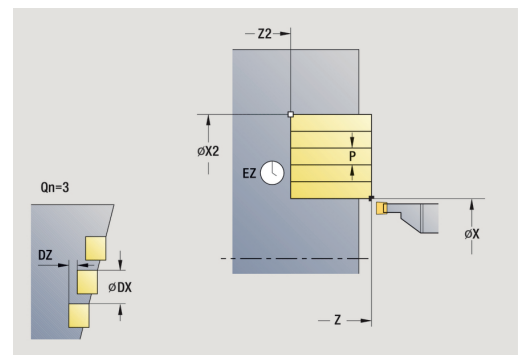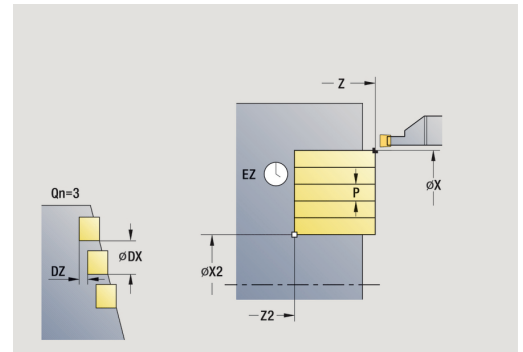

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2**, avec l'avance d'usinage
- 4 reste à cette position pendant le **Temps d'arrêt EZ**
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3...5 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 7 répète les étapes 2...6 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Plongée radiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée radiale**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (B1 en début de contour et B2 en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 \cdot$ largeur du tranchant de l'outil)
- **ET: Prof. plongée gorge** par passe
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

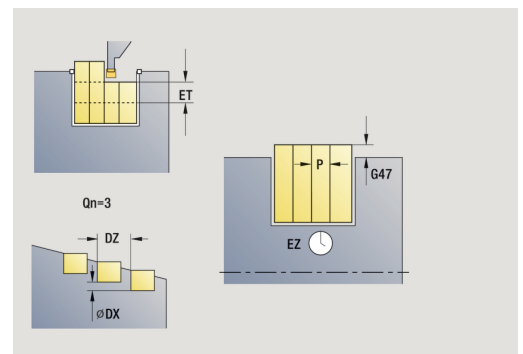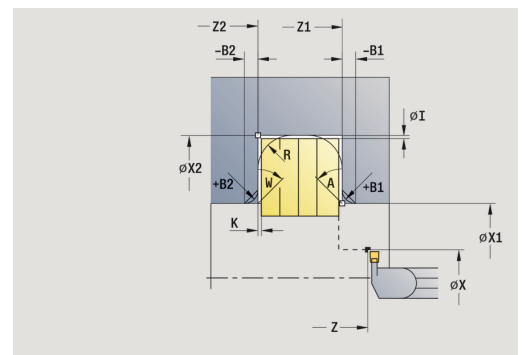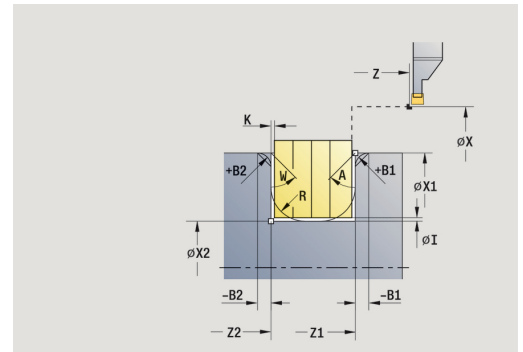

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour X2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix, avec l'avance d'usinage
- 4 reste à cette position pendant le **Temps d'arrêt EZ**
- 5 marche arrière et nouvelle plongée de l'outil
- 6 répète les étapes 3...5 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 7 répète les étapes 2...6 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Plongée axiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée axiale**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B (B1 en début de contour et B2 en fin de contour)**
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 \cdot$ largeur du tranchant de l'outil)
- **ET: Prof. plongée gorge** par passe
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

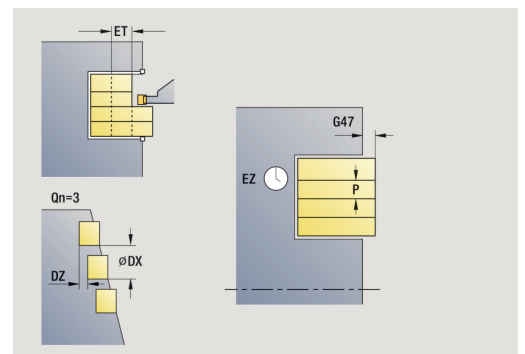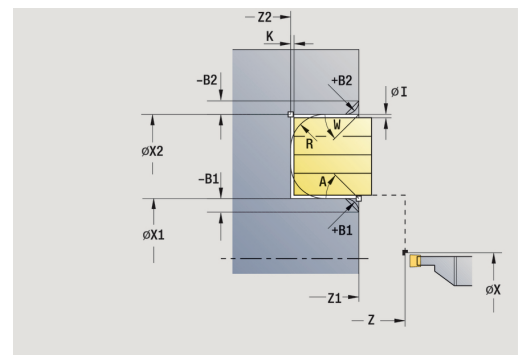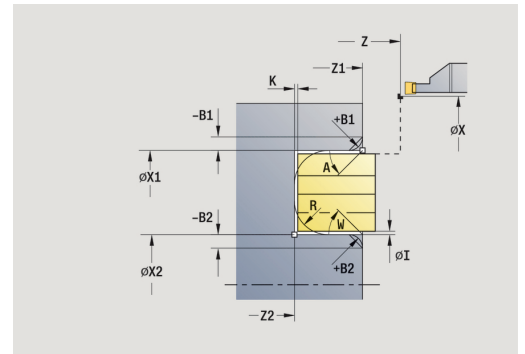

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée contour Z2** ou jusqu'à un élément de contour de votre choix, avec l'avance d'usinage
- 4 reste à cette position pendant le **Temps d'arrêt EZ**
- 5 se retire et effectue une nouvelle passe
- 6 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 7 répète les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 8 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Plongée finition radiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée radiale**


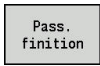


- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

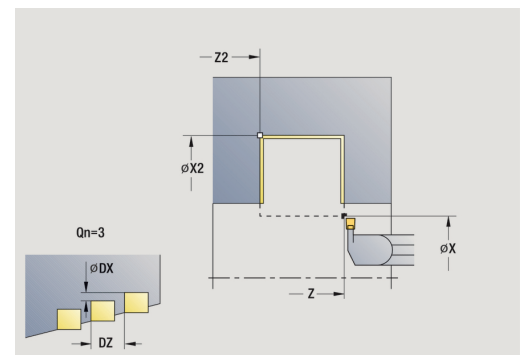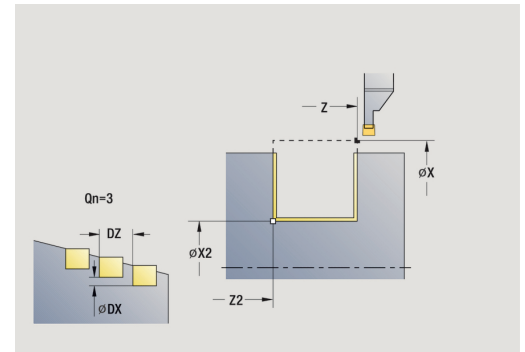

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de la gorge
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 réalise la finition du premier flanc et le creux du contour juste avant la fin de la gorge
- 4 effectue une plongée paraxiale pour le deuxième flanc
- 5 réalise la finition du deuxième flanc et du reste du creux du contour
- 6 répète les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Plongée finition axiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée axiale**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

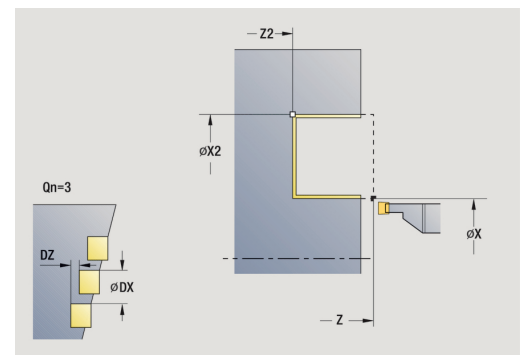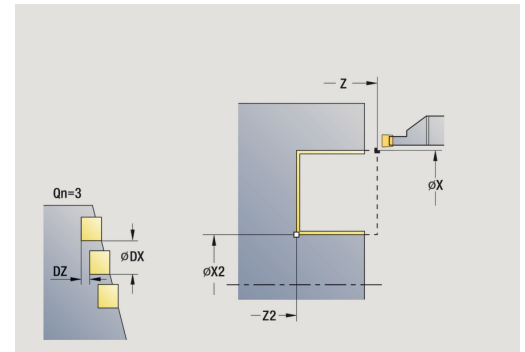

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition.

La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcul des positions de la gorge
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 réalise la finition du premier plan et le creux du contour juste avant la fin de la gorge
- 4 effectue une plongée paraxiale pour le deuxième flanc
- 5 réalise la finition du deuxième flanc et du reste du creux du contour
- 6 répète les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Plongée finition radiale – Etendu




- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**


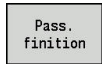


- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0**: rayon de l'arrondi
 - **B < 0**: largeur du chanfrein
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)

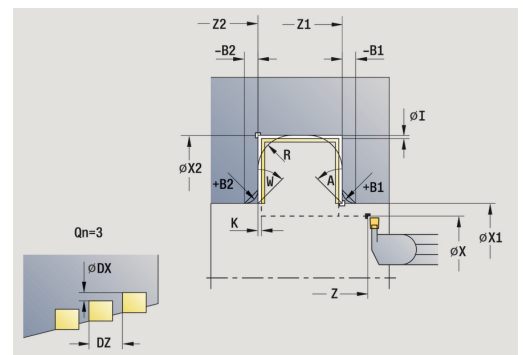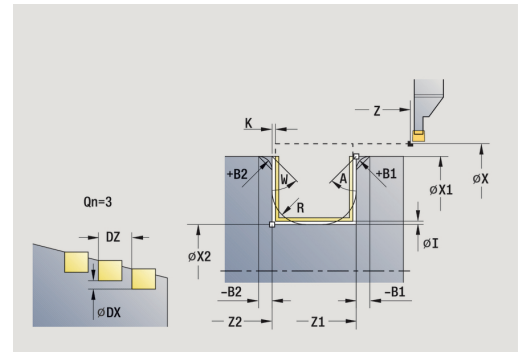

- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 réalise la finition du premier flanc (en tenant compte des éléments de contour suivants) et du creux du contour jusqu'à proximité de la fin de la gorge
- 4 effectue une plongée paraxiale pour le deuxième flanc
- 5 réalise la finition du second flanc (en tenant compte des éléments de contour choisis) et du reste du creux du contour
- 6 répète les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que la finition de toutes les gorges soit exécutée
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Plongée finition axiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée axiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0**: rayon de l'arrondi
 - **B < 0**: largeur du chanfrein
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)

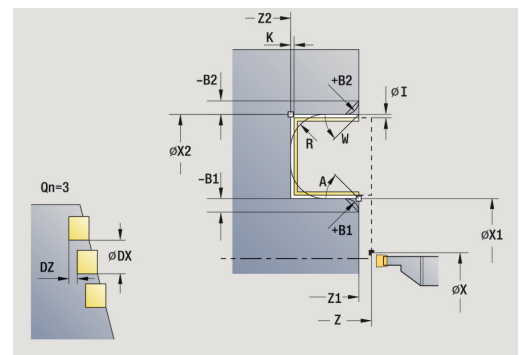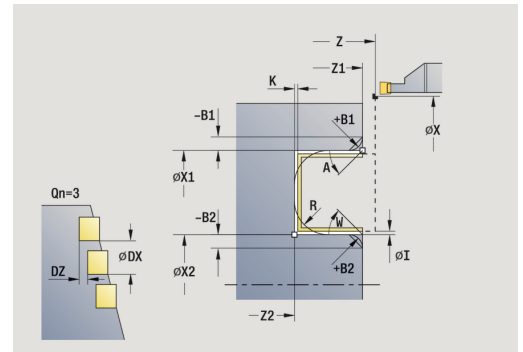

- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition. La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 réalise la finition du premier flanc (en tenant compte des élément de contour suivants) et du creux du contour jusqu'à proximité de la fin de la gorge
- 4 plongée paraxiale pour exécuter le second flanc
- 5 finition du second flanc de la gorge (en tenant compte des éléments de contour facultatifs) et du reste du creux du contour
- 6 répétition de 2...5 jusqu'à ce que la finition de toutes les gorges soit exécutée
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Cycles d'usinage de gorges ICP radiales



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**






- ▶ Sélectionner **Plongée rad. ICP**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 \cdot$ largeur du tranchant de l'outil)
- **ET: Prof. plongée gorge** par passe
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

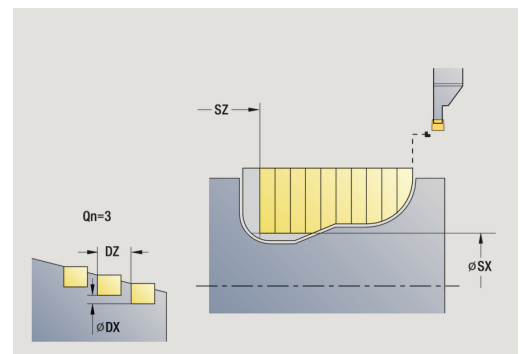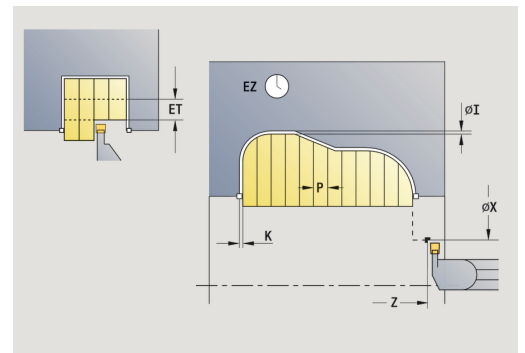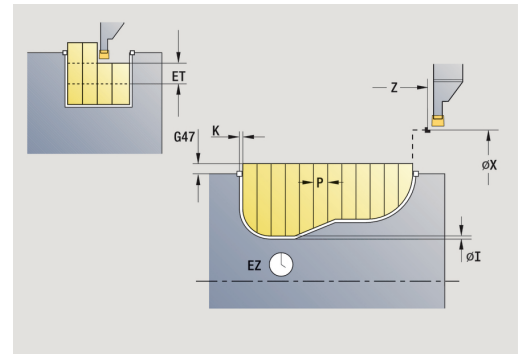



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de gorges**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition.
La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 usinage en fonction du contour défini
- 4 l'outil est rétracté et plonge pour usiner la passe suivante
- 5 répétition de 3...4 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 6 répète les étapes 2...5 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Cycles d'usinage de gorges axiales ICP



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**






- ▶ Sélectionner **Plongée ax. ICP**

Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Largeur de coupe** – passes $\leq P$ (pas de valeur : $P = 0,8 * \text{largeur du tranchant de l'outil}$)
- **ET: Prof. plongée gorge** par passe
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **EZ: Temps d'arrêt** – temps de dégagement (par défaut : durée de deux tours)
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

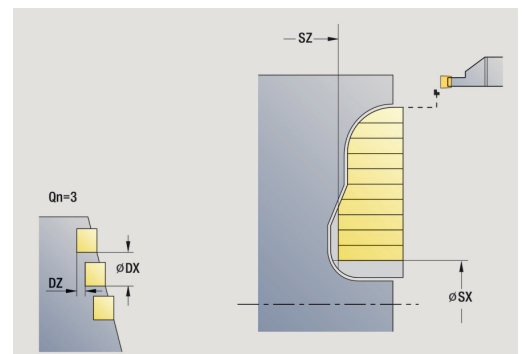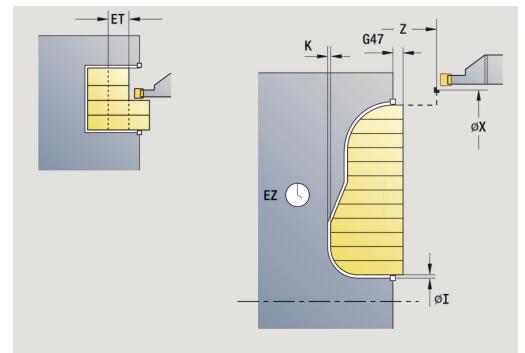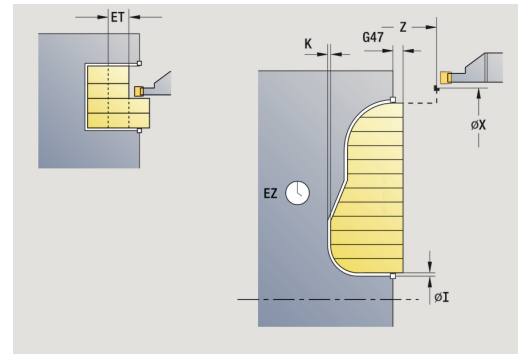



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de gorges**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition.
La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de gorge et la répartition des passes
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 usine selon le contour défini
- 4 revient en arrière et se prépare à la passe suivante
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que la gorge soit achevée
- 6 répète les étapes 2...5 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Usinage de gorges ICP, finition radiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée rad. ICP**

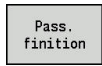

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).



L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

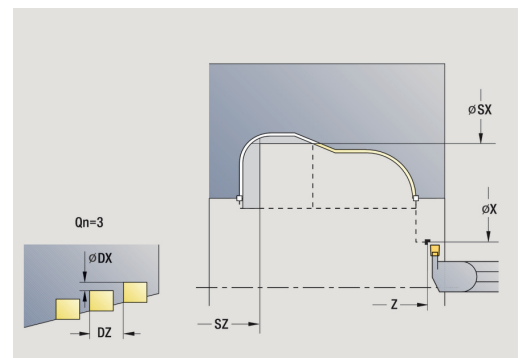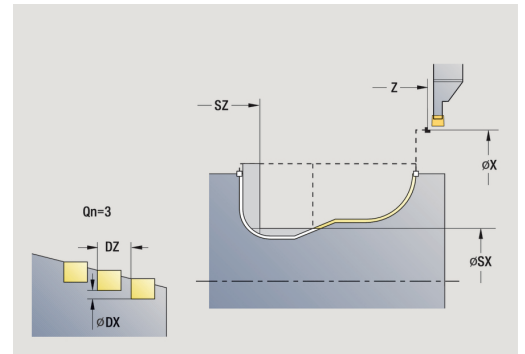



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition.
La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcule les positions d'usinage de la gorge
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 réalise la finition de la gorge
- 4 répète les étapes 2...3 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 5 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**


Usinage de gorges ICP, finition axiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plongée ax. ICP**

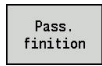

- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**



Le cycle usine les gorges définies au paramètre **Nb de cycles de gorges Qn**. Les paramètres **Point initial** et **Pt arrivée contour** définissent la première gorge (position, profondeur et largeur de gorge).



L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **Qn: Nb de cycles de gorges** (par défaut : 1)
- **DX, DZ: Distance à gorge suivante** par rapport à la gorge précédente
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

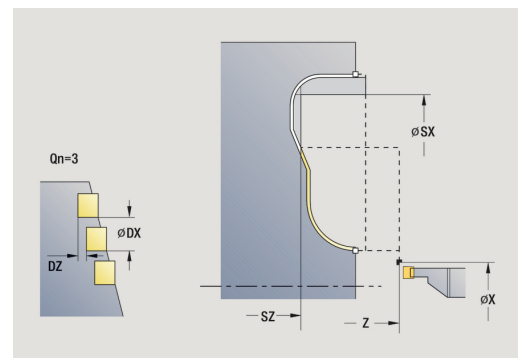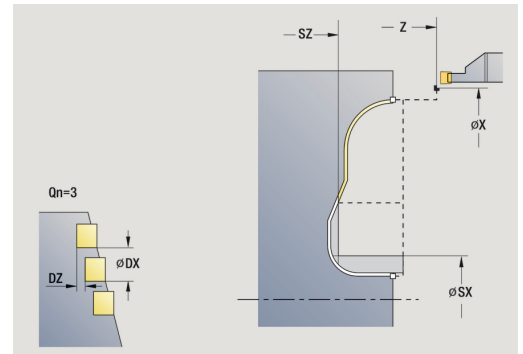



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques: **Gorge de contour**



Dans ce cycle, vous pouvez choisir comment l'élément de fond va être usiné au cours de la passe de finition.
La commande exploite pour cela le paramètre d'usinage **recessFinishing** (n°602414). Si celui-ci n'est pas défini, l'élément de fond sera partagé en son centre.

Exécution du cycle :

- 1 calcul des positions de la gorge
- 2 effectue une plongée paraxiale à partir du **Point initial** ou de la gorge pour la gorge suivante
- 3 finition de la gorge
- 4 répète les étapes 2...3 jusqu'à ce que toutes les gorges soient achevées
- 5 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges

Les cycles de tournage de gorges usinent en alternant les plongées et les mouvements d'ébauche. L'enlèvement des copeaux s'effectue avec un minimum de relèvements et de plongée de l'outil.

Les paramètres suivants modifient l'usinage du tournage de gorges :

- **O: Avance plongée** – avance pour l'usinage de gorge
- **U: Tourn. unidir.** – l'opération de tournage peut être effectuée en unidirectionnel ou bidirectionnel
- **B: Larg. décalage** – à partir de la deuxième passe, la trajectoire à usiner est réduite de la **Larg. décalage** au niveau de la transition entre l'opération de tournage et l'usinage de gorge. A chaque transition suivante, entre le tournage et la plongée sur ce flanc, le déplacement est réduit de la largeur du décalage – en plus du décalage précédent. La somme du décalage est limitée à 80 % de la largeur effective du tranchant (largeur effective du tranchant = largeur du tranchant – 2*rayon du tranchant). La commande réduit au besoin la **Larg. décalage** programmée. A la fin du pré-usinage de la de la gorge, la matière résiduelle est enlevée en une seule passe.
- **RB: Corr. profond.** – en fonction de la matière, de la vitesse d'avance (etc.), le tranchant bascule plus ou moins lors du tournage. Lors d'une **Finition - Etendu**, cette erreur de passe se corrige avec **Corr. profond.**. La **Corr. profond.** est généralement déterminée de manière empirique.



Les imposent d'utiliser des **outils de tournage de gorges**.

Tournage gorge radiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**





- ▶ Sélectionner **Tournage gorge radiale**

Le cycle usine le rectangle défini par le **Point initial** et le **Pt arrivée contour**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **O: Avance plongée** (par défaut : avance active)
- **B: Larg. décalage** (par défaut : 0)
- **U: Tourn. unidir.** (par défaut : 0)
 - **0 : bidirectionnel**
 - **1: unidirectionnel**
- **G47: Distance sécurité**

Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47",
Page 186

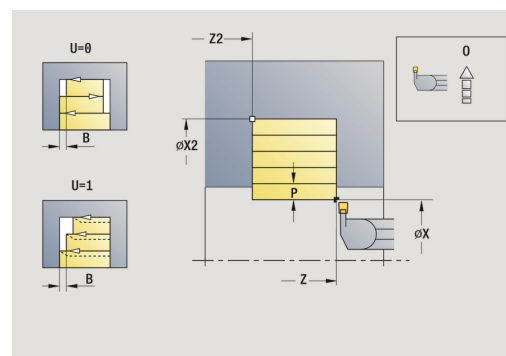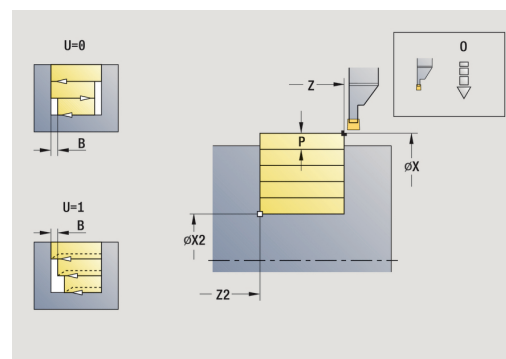

- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plongée (usinage en plongée)
- 4 enlèvement des copeaux perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2, Z2** soit atteint
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage gorge axiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**





- ▶ Sélectionner **Tournage gorge axiale**

Le cycle usine le rectangle défini par le **Point initial** et le **Pt arrivée contour**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **O: Avance plongée** (par défaut : avance active)
- **B: Larg. décalage** (par défaut : 0)
- **U: Tourn. unidir.** (par défaut : 0)
 - **0 : bidirectionnel**
 - **1: unidirectionnel**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

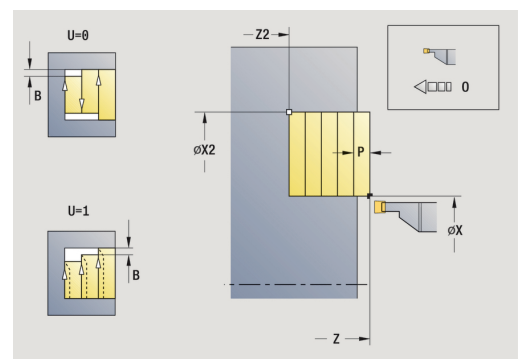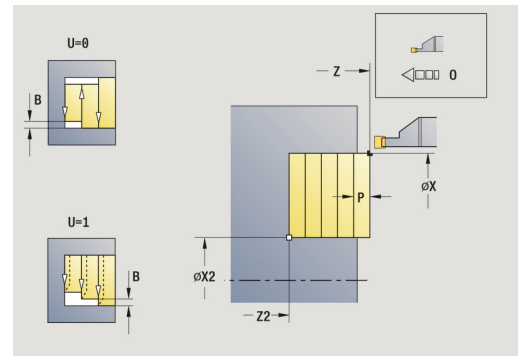

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 Calcul de la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plongée (usinage en plongée)
- 4 enlèvement des copeaux perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2, Z2** soit atteint
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage gorge radiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge radiale**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle utilise la zone définie par le **Point initial X/Pt départ contour Z1** et le **Pt arrivée contour** en tenant compte des surépaisseurs.

Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286

Paramètres du cycle :

- **X, Z:** Point initial
- **X1, Z1:** Pt départ contour
- **X2, Z2:** Pt arrivée contour
- **P:** Prof. approche – profondeur de passe maximale
- **O:** Avance plongée (par défaut : avance active)
- **I, K:** Surépaisseur X et Z
- **A:** Angle initial (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W:** Angle final (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R:** Rounding
- **T:** No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14:** Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID :** No. d'identif.
- **S:** Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F:** Avance/tour
- **B1, B2:** Chanfrein-B /Arrondi+B (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B** > 0: rayon de l'arrondi
 - **B** < 0: largeur du chanfrein
- **B:** Larg. décalage (par défaut : 0)
- **U:** Tourn. unidir. (par défaut : 0)
 - **0 :** bidirectionnel
 - **1:** unidirectionnel
- **G47:** Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT:** M après T: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS:** M au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE:** M à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

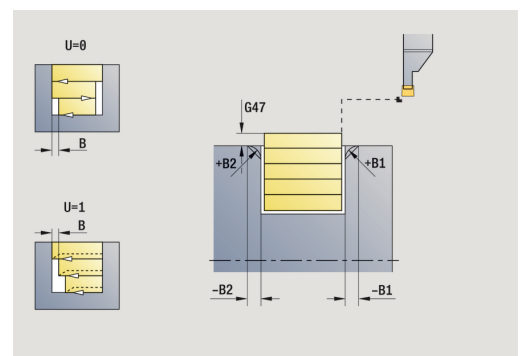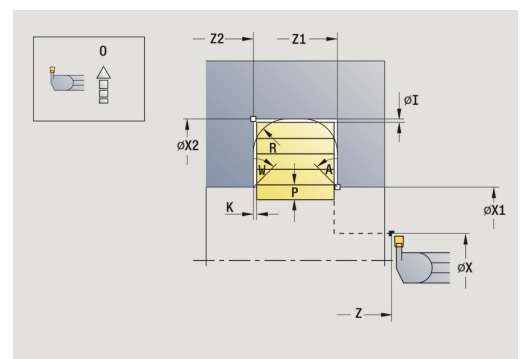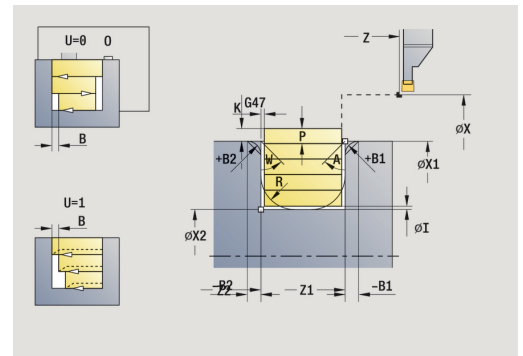

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 plongée (usinage en plongée)
- 4 usine perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2, Z2** soit atteint
- 6 usine le chanfrein ou l'arrondi en début/fin de contour, si défini
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage gorge axiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge axiale**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

Le cycle utilise la zone définie par le **Point initial Z/Pt départ contour X1** et le **Pt arrivée contour** en tenant compte des surépaisseurs.

Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286

Paramètres du cycle :

- **X, Z:** Point initial
- **X1, Z1:** Pt départ contour
- **X2, Z2:** Pt arrivée contour
- **P:** Prof. approche – profondeur de passe maximale
- **O:** Avance plongée (par défaut : avance active)
- **I, K:** Surépaisseur X et Z
- **A:** Angle initial (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W:** Angle final (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R:** Rounding
- **T:** No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14:** Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID :** No. d'identif.
- **S:** Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F:** Avance/tour
- **B1, B2:** Chanfrein-B /Arrondi+B (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B** > 0: rayon de l'arrondi
 - **B** < 0: largeur du chanfrein
- **B:** Larg. décalage (par défaut : 0)
- **U:** Tourn. unidir. (par défaut : 0)
 - **0 :** bidirectionnel
 - **1:** unidirectionnel
- **G47:** Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT:** **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS:** **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE:** **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

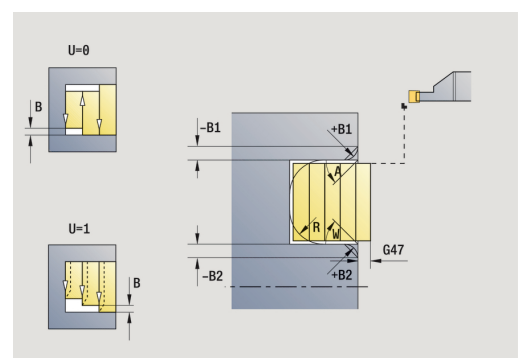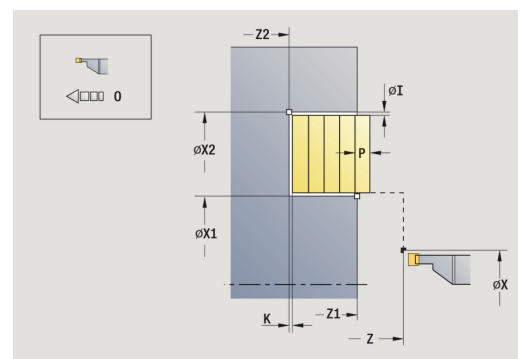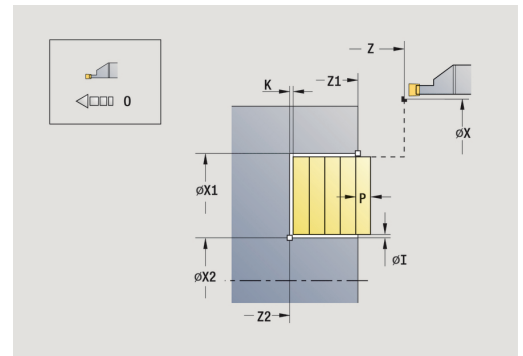

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 effectue une plongée (usinage de gorge)
- 4 enlèvement des copeaux perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que le **Pt arrivée contour X2, Z2** soit atteint
- 6 usine le chanfrein ou l'arrondi en début/fin de contour, si défini
- 7 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition radiale



 
- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour définie par le **Point initial** et le **Pt arrivée contour**.

Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286





Les **surépaisseurs I, K** définissent la matière restante après le cycle de finition.

Paramètres du cycle :

- **X, Z:** Point initial
- **X2, Z2:** Pt arrivée contour
- **I, K:** S.paisseur p.brute X et Z
- **G47:** Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T:** No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14:** Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID :** No. d'identif.
- **S:** Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F:** Avance/tour
- **MT:** M après T: fonction M exécutée après l'appel d'outil T
- **MFS:** M au début: fonction M exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE:** M à la fin: fonction M exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP:** Numéro broche – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW :** Angle de l'axe B (dépend de la machine)
- **CW:** Inversion de l'outil (dépend de la machine)
- **HC:** Frein à mâchoires (dépend de la machine)
- **DF :** Fonction auxiliaire (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

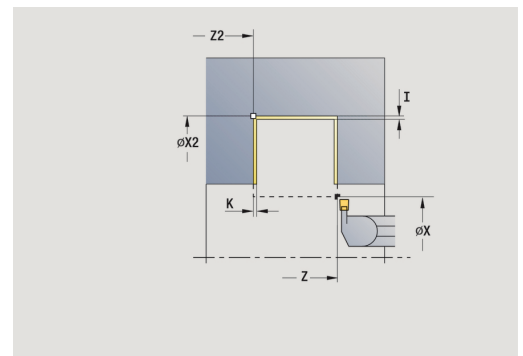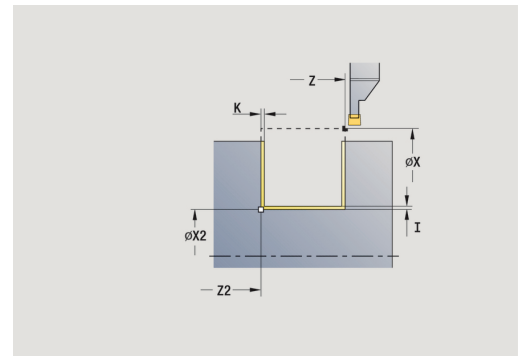

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe paraxiale à partir du **Point initial**
- 2 réalise la finition du premier flanc et de la section de contour qui s'arrête juste avant le **Pt arrivée contour X2, Z2**
- 3 effectue un déplacement paraxial entre le **Point initial X/Pt arrivée contour Z2**
- 4 réalise la finition du deuxième flanc, puis des parties restantes du creux du contour
- 5 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition axiale


- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge axiale**

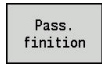



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour définie par le **Point initial** et le **Pt arrivée contour**.

Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



Les **surépaisseurs I, K** définissent la matière restante après le cycle de finition.

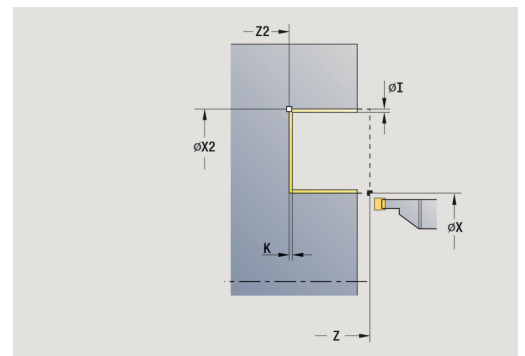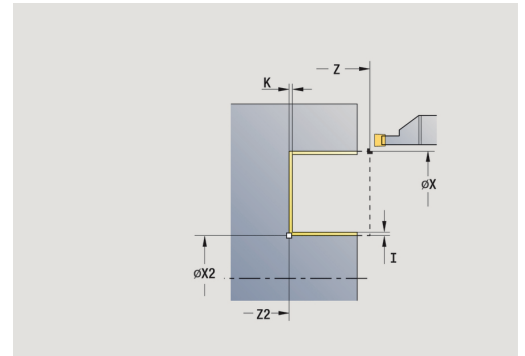

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **I, K: S.paisseur p.brute X et Z**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe paraxiale à partir du **Point initial**
- 2 réalise la finition du premier flanc et de la section de contour qui s'arrête juste avant le **Pt arrivée contour X2, Z2**
- 3 effectue un déplacement paraxial entre le **Point initial Z/Pt arrivée contour X2**
- 4 réalise la finition du deuxième flanc, puis des parties restantes du creux du contour
- 5 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition radiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour définie par le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**.



Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Les **surépaisseurs de la pièce brute RI** et **RK** définissent la matière qui doit être usinée lors du cycle de finition. Pour cela, indiquez les surépaisseurs pour la finition du tournage de gorges.
- Les **surépaisseurs I** et **K** définissent la matière qui doit rester à la fin du cycle de finition.

Paramètres du cycle :

- **X, Z:** Point initial
- **X1, Z1:** Pt départ contour
- **X2, Z2:** Pt arrivée contour
- **RB:** Corr. profond.
- **I, K:** Surépaisseur X et Z
- **A:** Angle initial (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W:** Angle final (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R:** Rounding
- **T:** No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14:** Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID :** No. d'identif.
- **S:** Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F:** Avance/tour
- **B1, B2:** Chanfrein-B /Arrondi+B (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **RI, RK:** S.paisseur p.brute X et Z – surépaisseur présente avant le cycle de finition et qui sert de base au calcul des trajectoires d'approche et de sortie de la zone de finition.
- **G47:** Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186

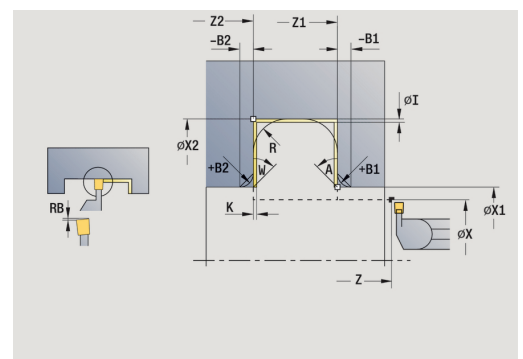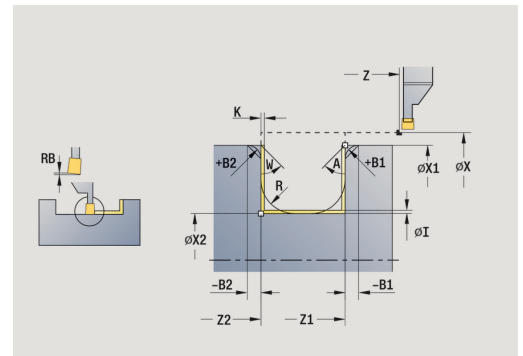

- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe à partir du **Point initial**
- 2 réalise la finition du premier flanc en tenant compte des éléments de contour, puis du creux du contour et s'arrête juste avant le **Pt arrivée contour X2, Z2**
- 3 effectue un déplacement paraxial pour la finition du deuxième flanc
- 4 réalise la finition du deuxième flanc en tenant compte des éléments de contour choisis, puis la finition de la matière restante dans le creux du contour
- 5 réalise la finition du chanfrein ou de l'arrondi en début ou en fin de contour, si défini
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition axiale – Etendu



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



 
- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge axiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour définie par le **Pt départ contour** et le **Pt arrivée contour**.

Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Les **surépaisseurs de la pièce brute RI** et **RK** définissent la matière qui doit être usinée lors du cycle de finition. Pour cela, indiquez les surépaisseurs pour la finition du tournage de gorges.
- Les **surépaisseurs I** et **K** définissent la matière qui doit rester à la fin du cycle de finition.

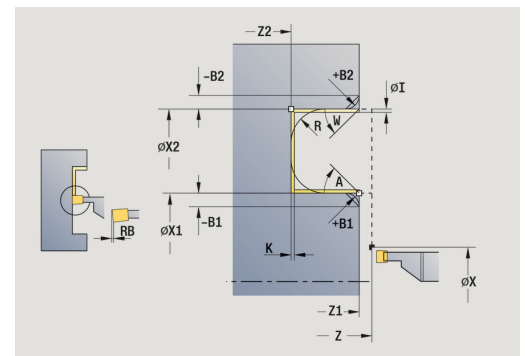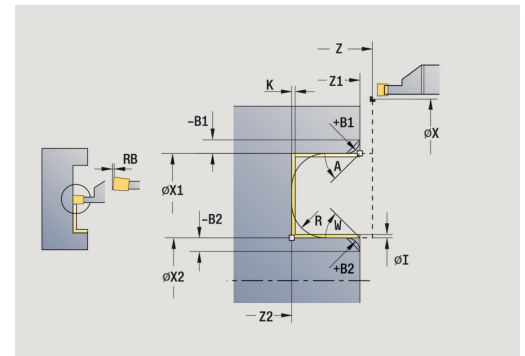

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ contour**
- **X2, Z2: Pt arrivée contour**
- **RB: Corr. profond.**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **A: Angle initial** (plage : $0^\circ \leq A < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **W: Angle final** (plage : $0^\circ \leq W < 90^\circ$; par défaut : 0°)
- **R: Rounding**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **B1, B2: Chanfrein-B /Arrondi+B** (**B1** en début de contour et **B2** en fin de contour)
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **RI, RK: S.paisseur p.brute X et Z** – surépaisseur présente avant le cycle de finition et qui sert de base au calcul des trajectoires d'approche et de sortie de la zone de finition.
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186

- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe à partir du **Point initial**
- 2 réalise la finition du premier flanc en tenant compte des éléments de contour, puis du creux du contour et s'arrête juste avant le **Pt arrivée contour X2, Z2**
- 3 effectue un déplacement paraxial pour la finition du deuxième flanc
- 4 réalise la finition du deuxième flanc en tenant compte des éléments de contour choisis, puis la finition de la matière restante dans le creux du contour
- 5 réalise la finition du chanfrein ou de l'arrondi en début ou en fin de contour, si défini
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

ICP-Tournage gorge radiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **ICP-Tournage gorge radiale**

Le cycle usine la zone définie.





Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Pour les **contours descendants**, vous définissez le **Point initial** – pas le **Point départ p.brute**. L' cycle usine la zone définie par le **Point initial** et le contour ICP, en tenant compte des surépaisseurs.
- Pour les **contours montants**, vous définissez le **Point initial** et le **Point départ p.brute**. L' cycle usine la zone définie par le **Point départ p.brute** et le contour ICP, en tenant compte des surépaisseurs.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Point départ p.brute**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **O: Avance plongée** (par défaut : avance active)
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **B: Larg. décalage** (par défaut : 0)
- **U: Tourn. unidir.** (par défaut : 0)
 - **0 : bidirectionnel**
 - **1: unidirectionnel**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **A: Angl d'approche** (par défaut : dans le sens inverse du sens d'usinage de gorge)
- **W: Angle approche** (par défaut : dans le sens inverse de la plongée)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**

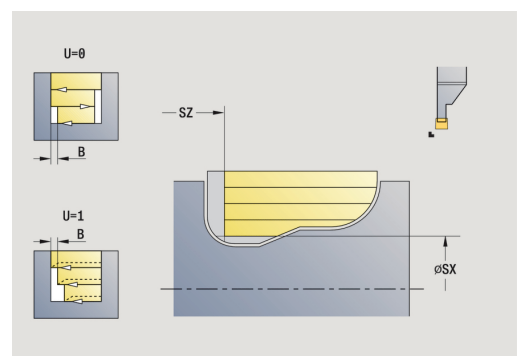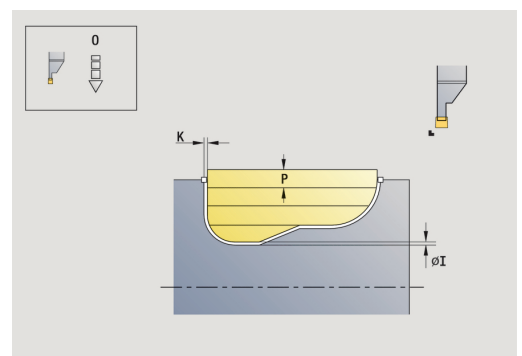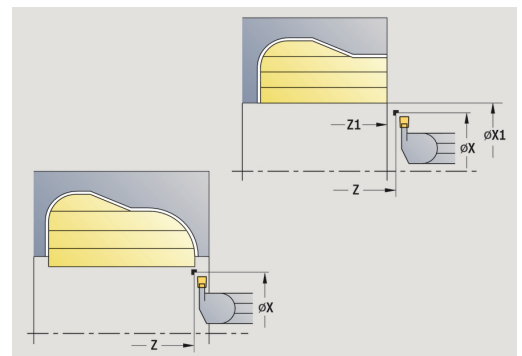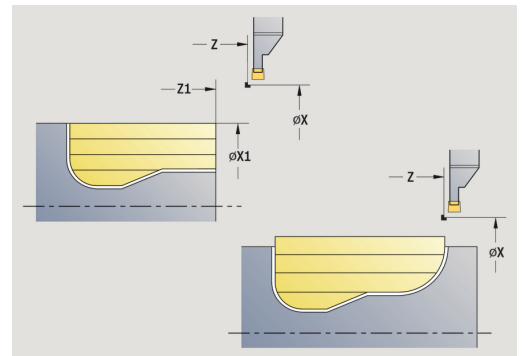

- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 effectue une plongée (usinage de gorge)
- 4 usine perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

ICP-Tournage gorge axiale



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **ICP-Tournage gorge axiale**

Le cycle usine la zone définie.





Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Pour les **contours descendants**, vous définissez le **Point initial** – pas le **Point départ p.brute**. L' cycle usine la zone définie par le **Point initial** et le contour ICP, en tenant compte des surépaisseurs.
- Pour les **contours montants**, vous définissez le **Point initial** et le **Point départ p.brute**. L' cycle usine la zone définie par le **Point départ p.brute** et le contour ICP, en tenant compte des surépaisseurs.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Point départ p.brute**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **P: Prof. approche** – profondeur de passe maximale
- **O: Avance plongée** (par défaut : avance active)
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **B: Larg. décalage** (par défaut : 0)
- **U: Tourn. unidir.** (par défaut : 0)
 - **0 : bidirectionnel**
 - **1: unidirectionnel**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **A: Angl d'approche** (par défaut : dans le sens inverse du sens d'usinage de gorge)
- **W: Angle approche** (par défaut : dans le sens inverse de la plongée)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**

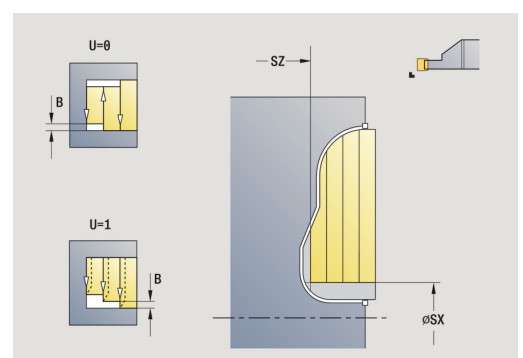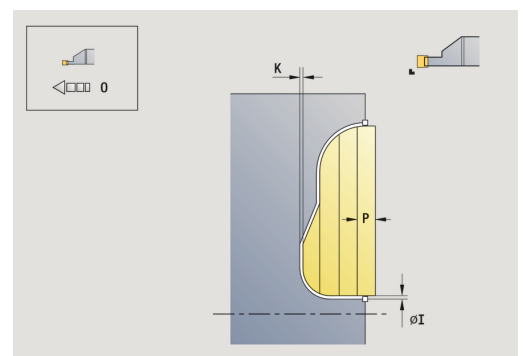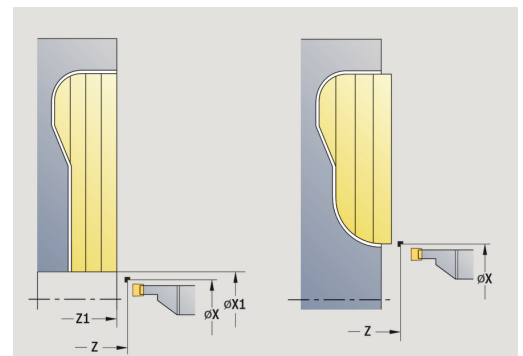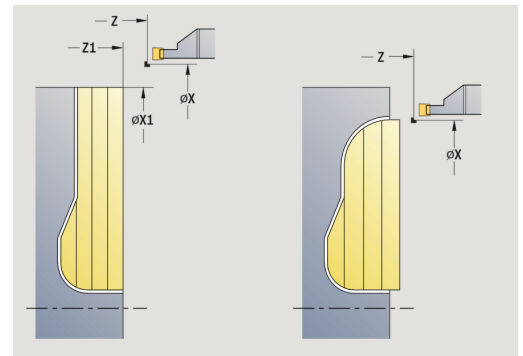

- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 plonge à partir du **Point initial** pour la première passe
- 3 effectue une plongée (usinage de gorge)
- 4 usine perpendiculairement au sens de la plongée (tournage)
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que la zone définie soit usinée
- 6 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition radiale



 
- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **ICP-Tournage gorge radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.




Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Les **surépaisseurs de la pièce brute RI** et **RK** définissent la matière qui doit être usinée lors du cycle de finition. Pour cela, indiquez les surépaisseurs pour la finition du tournage de gorges.
- Les **surépaisseurs I** et **K** définissent la matière qui doit rester à la fin du cycle de finition.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **RB: Corr. profond.**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **RI, RK: S.paisseur p.brute X et Z**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **A: Angl d'approche** (par défaut : dans le sens inverse du sens d'usinage de gorge)
- **W: Angle approche** (par défaut : dans le sens inverse de la plongée)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

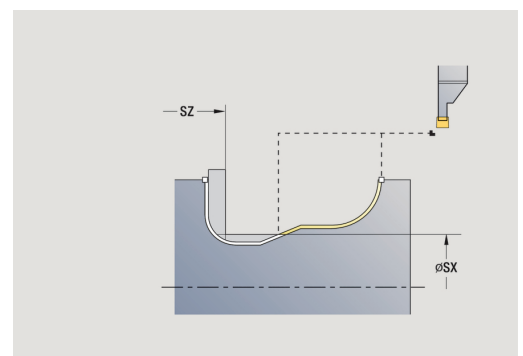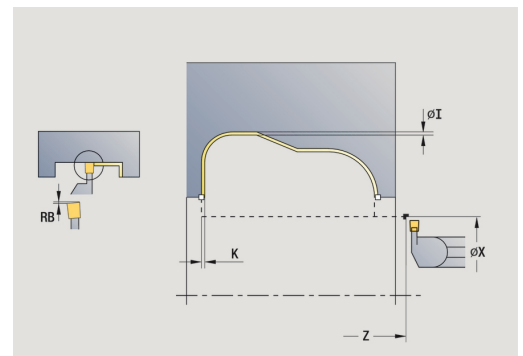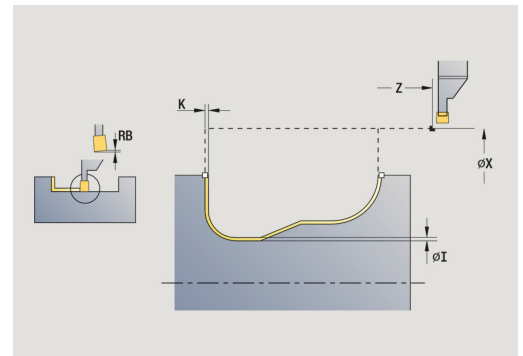

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 exécute un mouvement paraxial depuis le **Point initial** pour se positionner à la **Distance sécurité**, au-dessus du premier flanc
- 2 réalise la finition de l'ensemble du contour en une seule passe
- 3 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tournage de gorges, finition axiale



 
- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Tournage gorge**



- ▶ Sélectionner **ICP-Tournage gorge axiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Pass. finition**

Le cycle réalise la finition de la section de contour décrite dans le contour ICP. L'outil revient au **Point initial** à la fin du cycle.




Informations complémentaires: "Tournage de gorges", Page 286



- Les **surépaisseurs de la pièce brute RI** et **RK** définissent la matière qui doit être usinée lors du cycle de finition. Pour cela, indiquez les surépaisseurs pour la finition du tournage de gorges.
- Les **surépaisseurs I** et **K** définissent la matière qui doit rester à la fin du cycle de finition.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **FK: No. pièce finie ICP** – Nom du contour à usiner
- **RB: Corr. profond.**
- **I, K: Surépaisseur X et Z**
- **SX, SZ: Limitation coupe en X et Z**
Informations complémentaires: "Limitations de coupe SX, SZ", Page 186
- **RI, RK: S.paisseur p.brute X et Z**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **A: Angl d'approche** (par défaut : dans le sens inverse du sens d'usinage de gorge)
- **W: Angle approche** (par défaut : dans le sens inverse de la plongée)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

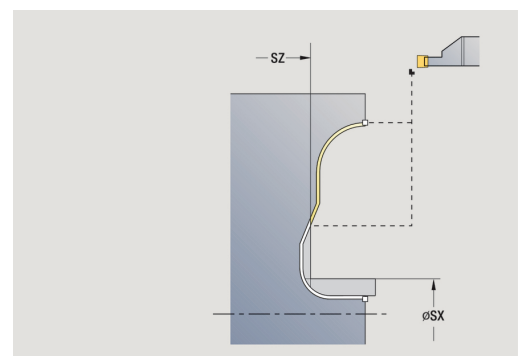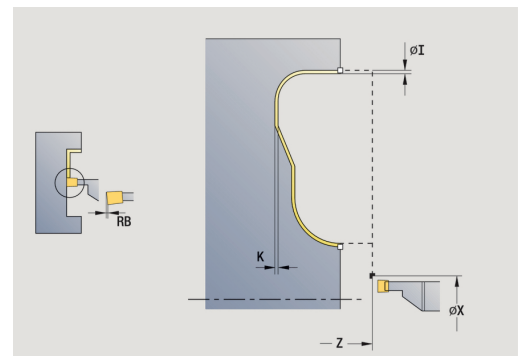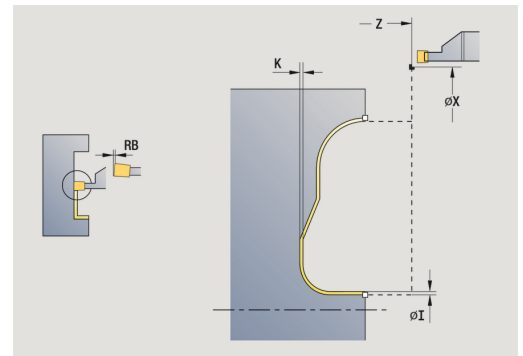

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tournage gorge**

Exécution du cycle :

- 1 exécute un mouvement paraxial depuis le **Point initial** pour se positionner à la **Distance sécurité**, au-dessus du premier flanc
- 2 réalise la finition de l'ensemble du contour en une seule passe
- 3 effectue un déplacement de retrait paraxial jusqu'au **Point initial**
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plongée déggmt Forme H



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**



- ▶ Sélectionner **Plgée déggmt H**



La forme de contour dépend des paramètres introduits. Si vous ne programmez pas le **Rayon plongée déggmt**, la pente sera usinée jusqu'à la position **Angle contour Z1** (rayon d'outil = **Rayon plongée déggmt**).

Si vous ne programmez pas l'**angle de plongée**, celui-ci sera calculé à partir de la **Long.plongée déggmt** et du **Rayon plongée déggmt**. Le point final du dégagement se trouve alors sur l'**Angle contour**.

Le point final du dégagement est déterminé en fonction **de la forme du dégagement H** et de l'angle de plongée.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Angle contour
- **K**: Long.plongée déggmt
- **R**: Rayon plongée déggmt (par défaut : pas d'élément circulaire)
- **W**: Angle plongée (par défaut : **W** est calculé)
- **G47**: Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE**: **M** à la fin: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP**: Numéro broche – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW** : Angle de l'axe B (dépend de la machine)
- **CW**: Inversion de l'outil (dépend de la machine)
- **HC**: Frein à mâchoires (dépend de la machine)
- **DF** : Fonction auxiliaire (dépend de la machine)

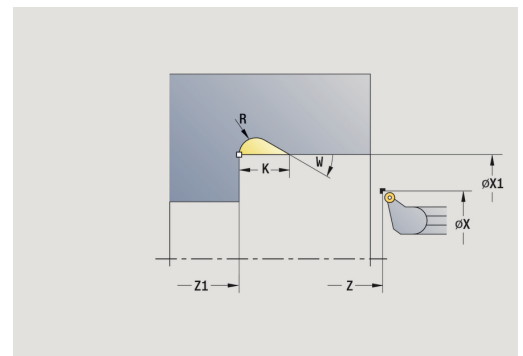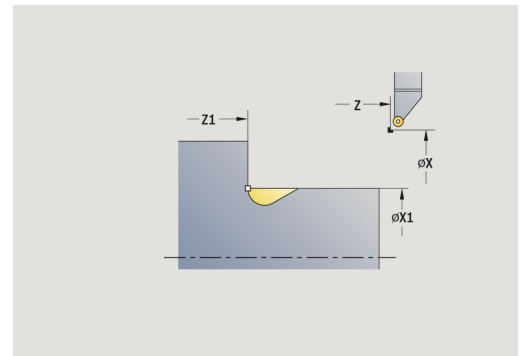

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement du **Point initial** jusqu'à la distance de sécurité
- 2 usine le dégagement conformément aux paramètres du cycle
- 3 se retire en diagonale par rapport au **Point initial**
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plongée déggmt Forme K



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**





- ▶ Sélectionner **Plgée déggmt K**

La forme usinée du contour dépend de l'outil utilisé, car une seule passe linéaire est exécutée avec un angle de 45°.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Angle contour**
- **I: Prof.dégt.fil.**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

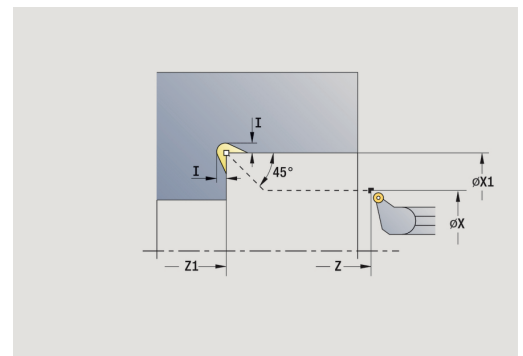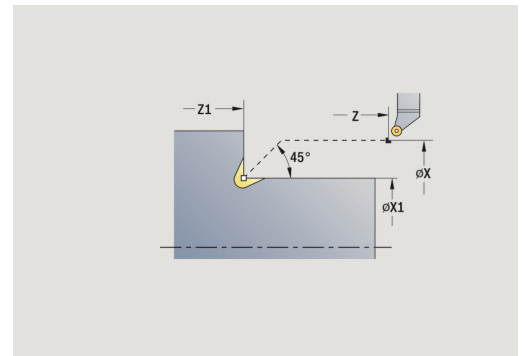

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement en avance rapide, selon un angle à 45°, jusqu'à la **Distance sécurité**, avant l'**Angle contour X1, Z1**
- 2 effectue une plongée de la **Prof.dégt.fil. I**
- 3 retire l'outil et le fait revenir au **Point initial** en empruntant la même trajectoire
- 4 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plongée déggmt Forme U

- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**





- ▶ Sélectionner **Plgée déggmt U**

Le cycle crée le **dégagement de forme U** et exécute éventuellement la finition de l'épaulement. L'usinage exécuté en plusieurs passes si la **Larg.dégt fil.** est supérieure à la largeur de gorge de l'outil. Si la largeur du tranchant de l'outil n'est pas définie, la **Larg.dégt fil.** est interprétée comme largeur du tranchant. Un chanfrein ou un arrondi est créé, au choix.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Angle contour**
- **X2: Pt arrivée surf.transv.**
- **I: Diam.plongée déggmt**
- **K: Larg.dégt fil.**
- **B: Chanfrein-B /Arrondi+B**
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

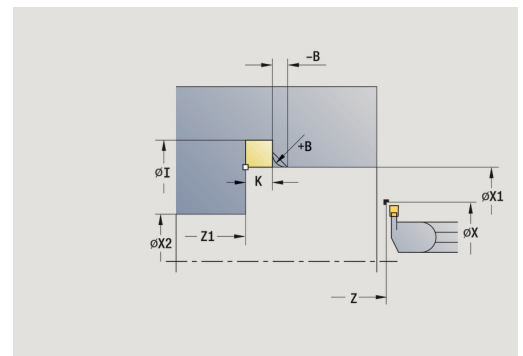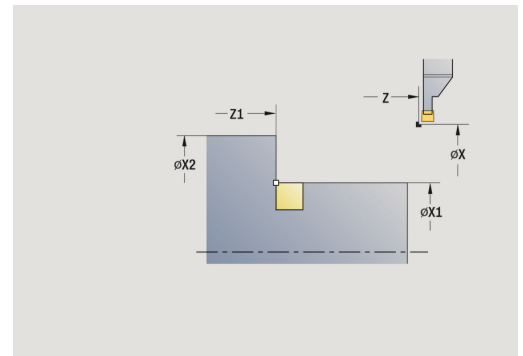

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue un déplacement du **Point initial** à la distance de sécurité
- 3 se déplace jusqu'au **Diam.plongée déggment I** avec l'avance d'usinage et effectue une temporisation à cet endroit (2 rotations)
- 4 se retire et effectue une nouvelle passe
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à **Angle contour Z1**
- 6 réalise, avec une dernière passe, la finition de la surface transversale adjacente à partir du **Pt arrivée surf.transv. X2**, si défini
- 7 crée le chanfrein ou l'arrondi, si défini
- 8 se retire en diagonale par rapport au **Point initial**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Tronçonnage



- ▶ Sélectionner **Cycles coupe**




- ▶ Sélectionner le **Tronçonnage**

Le cycle tronçonne la pièce. Au choix, un chanfrein ou un arrondi peut être créé sur le diamètre extérieur.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Angle contour**
- **XE: Diam.interne (tube)**
- **D: Régime max.**
- **I: Diam. réduct.avance** – diamètre limite à partir duquel l'outil se déplace avec l'avance réduite
- **B: Chanfrein-B /Arrondi+B**
 - **B > 0:** rayon de l'arrondi
 - **B < 0:** largeur du chanfrein
- **E: Avance réduite**
- **K: Distance de retrait** après le tronçonnage – relever l'outil à côté de la surface transversale, avant le retrait
- **SD: Limit. vit. à partir de I**
- **U: Diamètre collecteur actif** (dépend de la machine)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID: No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW: Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF: Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

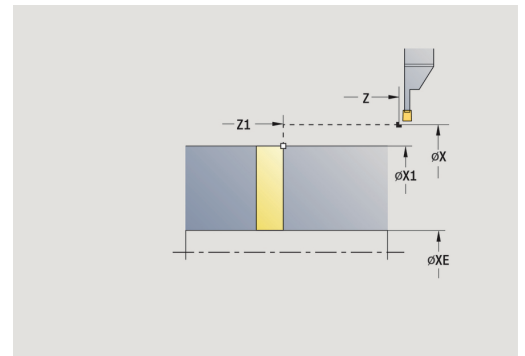

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Tronçonnage**

Exécution du cycle :

- 1 effectue un déplacement du **Point initial** à la **Distance sécurité**
- 2 plonge jusqu'à la profondeur du chanfrein/de l'arrondi et crée le chanfrein/l'arrondi, si défini
- 3 effectue un déplacement avec l'avance définie (en fonction des paramètres du cycle) :
 - jusqu'à l'axe de rotation ou
 - jusqu'à **Diam.interne (tube) XE**
Si vous travaillez avec une réduction d'avance, la commande à l'**Avance réduite E** à partir du **Diam. réduct.avance I**.
- 4 remonte au niveau de la surface transversale et revient au **Point initial**
- 5 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**



La limitation au **Régime max. D** n'est active que dans le cycle. La limitation de la vitesse de rotation d'avant le cycle est à nouveau active après la fin du cycle.

Exemples de cycles de gorges

Gorge extérieure




L'usinage est exécuté avec une **Plongée radiale E**, en tenant compte des surépaisseurs. A l'étape suivante, cette section de contour fait l'objet d'une finition avec une **Plongée finition radiale.E**.

Le **mode étendu** crée les arrondis dans le fond du contour et les pentes en début et fin de contour.

Tenez compte des paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2**. Ils sont déterminants pour le sens d'usinage et le sens de prise de passe – il s'agit ici d'un usinage extérieur et d'une passe dans le sens $-Z$.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 1 – orientation d'outil
- **SB** = 4 – largeur du tranchant (4 mm)

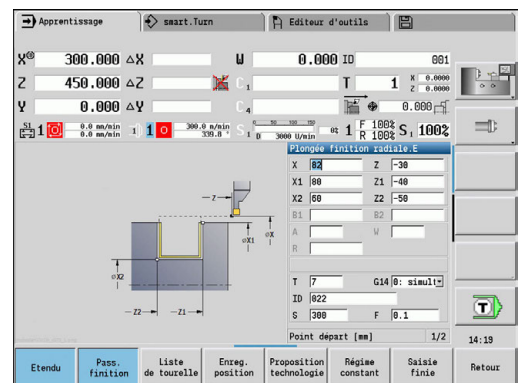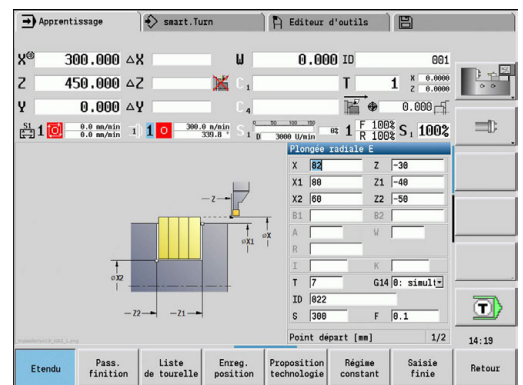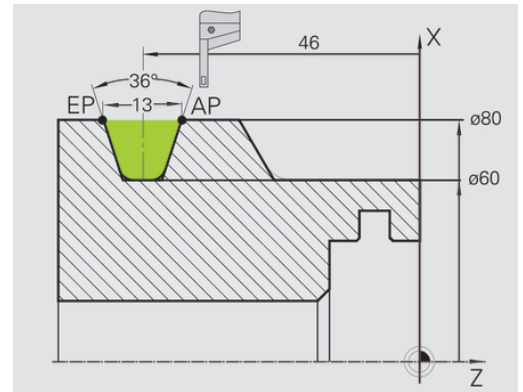

Gorge intérieure

L'usinage est exécuté avec une **Plongée radiale E**, en tenant compte des surépaisseurs. A l'étape suivante, cette section de contour fait l'objet d'une finition avec une **Plongée finition radiale.E**.




Comme la **Largeur de coupe P** n'est pas renseignée, la commande effectue une plongée avec 80 % de la largeur de passe de l'outil.

Le **mode étendu** réalise le chanfrein en début/fin de contour.


Tenez compte des paramètres **Pt départ contour X1, Z1** et **Pt arrivée contour X2, Z2**. Ils sont déterminants pour le sens d'usinage et le sens de prise de passe – il s'agit ici d'un usinage intérieur et d'une passe dans le sens $-Z$.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour l'usinage intérieur)
- **TO** = 7 – orientation d'outil
- **SB** = 2 – largeur du tranchant (2 mm)

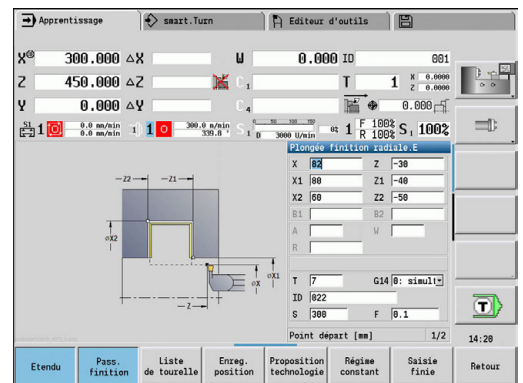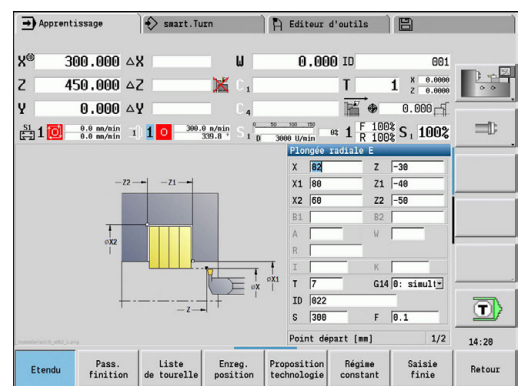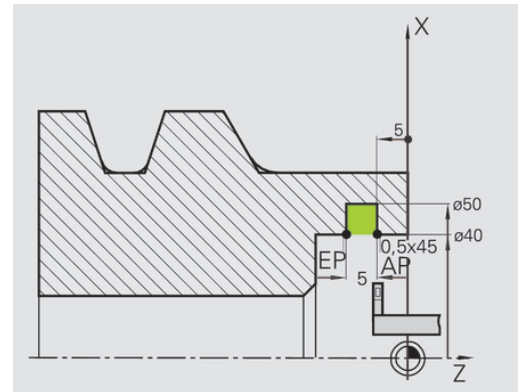


5.6 Cycles de filetage et de dégagement


Élément de menu	Signification
	Les cycles de filetage et de dégagement permettent de créer des filetages coniques et longitudinaux, simple filet ou multifilets, et des dégagements.

En mode Apprentissage, vous pouvez :

 
 
 



- Répéter la **dernière passe** pour corriger des imprécisions de l'outil
- Réparer des filets endommagés avec l'option **Repasser** (uniquement en mode **Machine**)


 Les filets sont usinés avec une vitesse de rotation constante.

Le potentiomètre d'avance est inactif pendant l'exécution du cycle

 Consultez le manuel de votre machine !

Le constructeur de votre machine définit si l'outil doit être immédiatement relevé après un **arrêt CN** ou si le filet doit d'abord être achevé.

Élément de menu	Cycles de filetage et de dégagements
	Cycle filetage Filetage longitudinal à une ou plusieurs rotations.
	Filet conique Filet conique à une ou plusieurs rotations
	Filet API Filetage API, simple filet ou multifilets (API: American Petroleum Institute)
	Plongée déggment DIN 76 Dégagement de filetage et attaque de filet
	Plongée déggment DIN 509E Dégagement et attaque cylindre
	Plongée déggment DIN 509F Dégagement et attaque cylindre

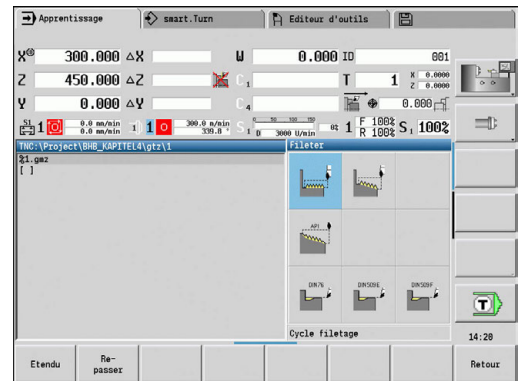

Position du filetage

La commande détermine le sens de filetage à l'aide des paramètres **Point départ Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et **Pt arrivée filet Z2**. Vous vous servez des softkeys pour définir s'il s'agit d'un filetage intérieur ou extérieur.

Paramètre GV : Mode de passe

Le paramètre **GV** vous permet d'influencer le type de passe des cycles de tournage de filets.

Vous pouvez choisir parmi les types de passes suivants :

- **0: section usinage const.** – La commande réduit la profondeur de passe à chaque passe pour que la coupe transversale du copeau, et donc le volume de copeaux enlevés, reste constante.
- **1: passe constante** – La commande utilise la même profondeur de coupe à chaque passe, sans pour autant dépasser la **Plongée max. I**
- **2: EPL av. répart. passes r.** – La commande calcule la profondeur de passe pour une passe constante, à partir du **Pas de vis F1** et de la **Vitesse rot. const. S**. Si le multiple de la profondeur de coupe ne correspond pas à la **Prof. filet**, la commande utilise la **Prof.coupe rest** pour la première passe. Avec la répartition des passes restantes, la commande partage la dernière profondeur de coupe en quatre passes : la première passe correspond à la moitié de la profondeur de coupe calculée, la deuxième au quart et la troisième et quatrième à un huitième.
- **3: EPL sa. répart. passes r.** – La commande calcule la profondeur de passe pour une passe constante, à partir du **Pas de vis F1** et de la **Vitesse rot. const. S**. Si le multiple de la profondeur de coupe ne correspond pas à la **Prof. filet**, la commande utilise la **Prof.coupe rest** pour la première passe. Toutes les passes suivantes restent constantes et correspondent à la profondeur de passe calculée.
- **4: MANUALplus 4110** – La commande exécute la première passe avec la **Plongée max. I**. La commande calcule les profondeurs de passe suivantes à l'aide de la formule $gt = 2 * I * \text{SQRT}$ du numéro de passe actuel, avec **gt** correspondant à la profondeur absolue. Comme la profondeur de coupe est réduite à chaque passe (le numéro de coupe actuel augmentant de la valeur 1 à chaque passe), la commande utilise la valeur définie comme nouvelle profondeur de coupe constante lorsque la profondeur de coupe résiduelle passe en dessous de la **Prof.coupe rest R** ! Dans le cas où le multiple de la profondeur de passe ne correspond pas à la **Prof. filet**, la commande effectue la dernière passe à la profondeur finale.

- **5: Passe constante (4290)** – La commande utilise la même profondeur de coupe à chaque passe, correspondant à la profondeur de coupe de la **Plongée max. I**. Si le multiple de la profondeur de coupe ne correspond pas à la **Prof. filet**, la commande utilise la **Prof.coupe rest** pour la première passe.
- **6: const. avec rest. (4290)** – La commande utilise la même profondeur de coupe à chaque passe, correspondant à la profondeur de coupe de la **Plongée max. I**. Si le multiple de la profondeur de coupe ne correspond pas à la **Prof. filet**, la commande utilise la **Prof.coupe rest** pour la première passe. Avec la répartition des passes restantes, la commande partage la dernière profondeur de coupe en quatre passes : la première passe correspond à la moitié de la profondeur de coupe calculée, la deuxième au quart et la troisième et quatrième à un huitième.

Position de dégagement

La commande détermine la position du dégagement à partir des paramètres **Point départ X, Z** (en mode **Machine** : position actuelle de l'outil) et **Pt départ cylindre X1/Pt arrivée surf.transv. Z2**.



Un dégagement ne peut être exécuté que dans les coins de contours orthogonaux en paraxial, dans l'axe longitudinal.

Superposition de la manivelle

Si votre machine est équipée d'une fonction de manivelle superposable, vous pouvez superposer des mouvements d'axes sur une zone donnée, pendant l'opération de filetage :

- **Sens X**: dépendant de la profondeur de coupe actuelle, profondeur de filetage maximale programmée
- **Sens Z**: +/- un quart du pas du filet



Consultez le manuel de votre machine !
Cette fonction est configurée par le constructeur de votre machine.




Les variations de positions qui résultent des superpositions de la manivelle ne sont plus effectives à la fin du cycle ou après la fonction **Dernière coupe** !

Angle de passe, profondeur de filetage, répartition des passes

Pour certains cycles de filetage, vous pouvez indiquer l'angle de prise de passe (angle de flanc). Les figures illustrent l'usinage pour un angle de prise de passe de -30° et pour un angle de 0° .

La profondeur de filetage est programmée dans tous les cycles de filetage. La commande réduit la profondeur de coupe à chaque passe.

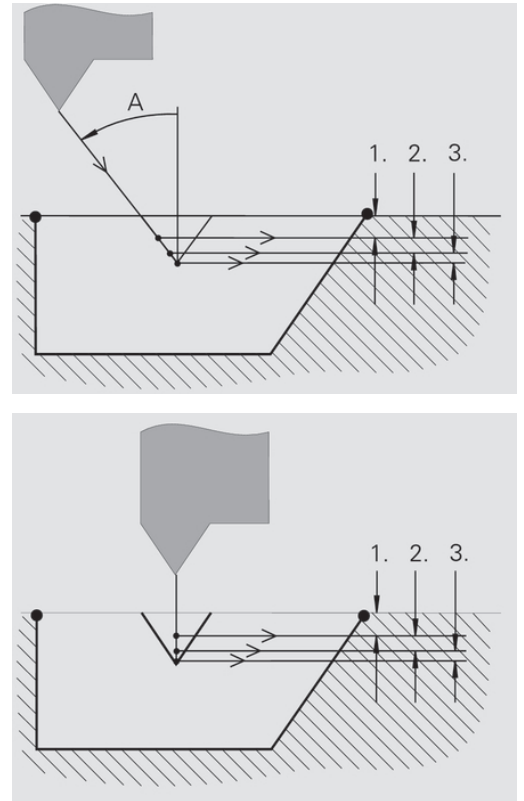

Amorce et sortie du filet

Avant d'accéder au filetage à proprement parler, le chariot a besoin d'une approche qui lui permette d'accélérer à la vitesse d'avance programmée. En fin de filetage, il a besoin d'une sortie qui lui permette de freiner.

Si la distance d'approche ou de sortie du filetage est trop faible, la qualité peut en être affectée. Dans ce cas, la commande émet un avertissement.

Dernière passe

À la fin de l'exécution du cycle, la commande propose la fonction **Dernière coupe**. Celle-ci vous permet d'effectuer une correction d'outil et de répéter la dernière passe de filetage.

Exécution de la fonction **Dernière coupe** :

Situation de départ : le cycle de filetage a été exécuté et la profondeur de filetage ne correspond pas à ce qui a été programmé.

▶ Appliquer la correction d'outil



▶ Appuyer sur la softkey **Dernière coupe**



▶ Appuyer sur la touche **START CN**

▶ Vérifier le filetage



Le correction d'outil et la **Dernière coupe** peuvent être répétées aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le filet soit correctement exécuté.

Cycle filetage (longitudinal)



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Cycle filetage**







- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle crée un filetage extérieur ou intérieur en une passe avec un angle de flanc de 30°. La passe se fait exclusivement dans le sens X.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial** Filet
- **Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **U: Prof. filet** (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I: Plongée max.**
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de rotation constante**
- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**
- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**

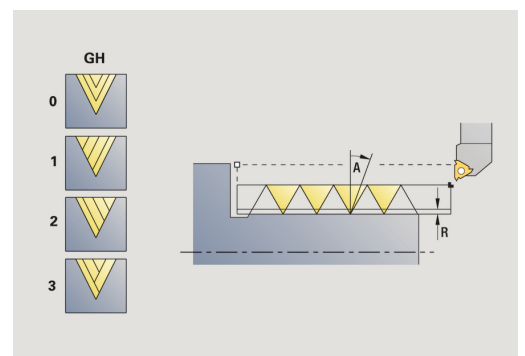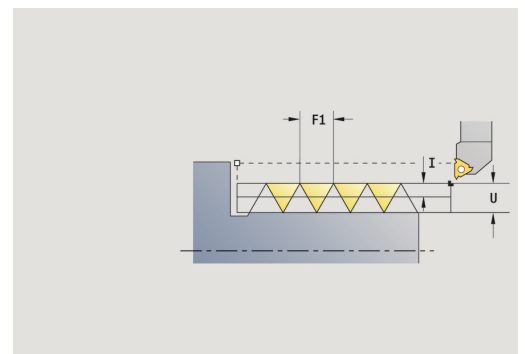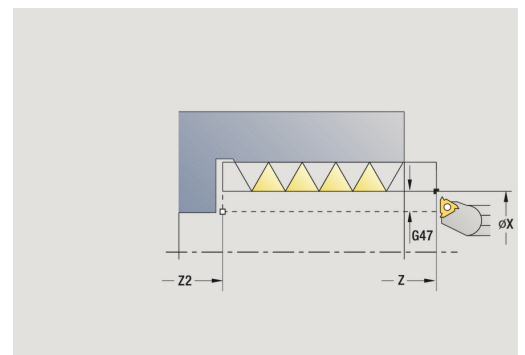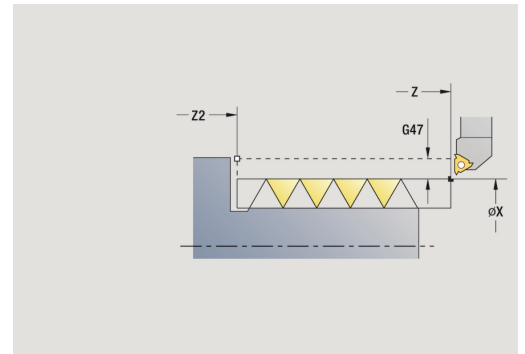

- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < \mathbf{A} < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - $\mathbf{A} < 0$: prise de passe, flanc gauche
 - $\mathbf{A} > 0$: prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec $\mathbf{GV} = 4$; par défaut : $1/100$ mm)
- **IC: Nombre de coupes** – la passe est calculée à partir de **IC** et **U**.
Utilisable avec :
 - $\mathbf{GV} = 0$: section de copeau constante
 - $\mathbf{GV} = 1$: passe constante
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Usinage filet**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 commence à partir du **Point initial Z** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée filet Z2**, avec l'avance d'usinage
- 4 retour par un déplacement paraxial et plongée pour effectuer la passe suivante
- 5 répète les étapes 3 à 4 jusqu'à ce que la **Prof. filet U** soit atteinte
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Cycle filetage (longitudinal) – Etendu



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Cycle filetage**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**






- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle crée un filetage extérieur ou intérieur, simple filet ou multifilets. Le filet commence au **Point initial** et se termine au **Pt arrivée filet** (sans entrée, ni sortie).

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial Filet
- **Z2**: Pt arrivée filet
- **F1**: Pas de vis (= avance)
- **D**: Nbre des spires (par défaut : 1 spire)
- **U**: Prof. filet (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I**: Plongée max.
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **GK**: Longueur sortie
- **G47**: Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de rotation constante
- **GV**: Mode de passe
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0**: section usinage const.
 - **1**: passe constante
 - **2**: EPL av. répart. passes r.
 - **3**: EPL sa. répart. passes r.
 - **4**: MANUALplus 4110
 - **5**: Passe constante (4290)
 - **6**: const. avec rest. (4290)

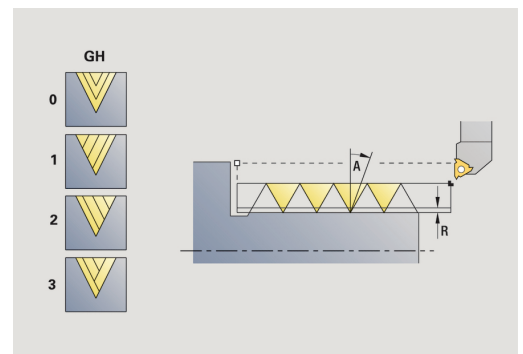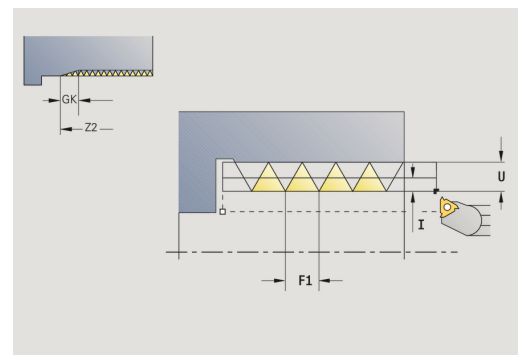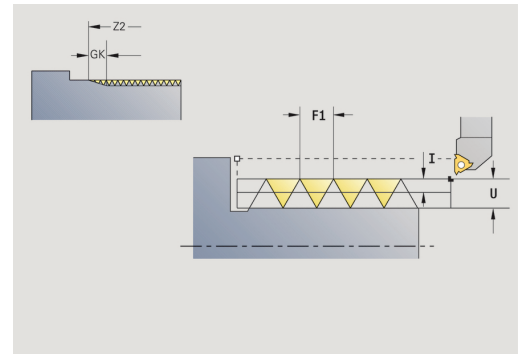

- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV** = 4 ; par défaut : 1/100 mm)
- **E: Pas incrémentiel** – pas de vis variable (par ex. pour la fabrication de vis transporteuses ou de vis d'extrudeuse)
- **Q: Nb passages à v**
- **IC: Nombre de coupes** – la passe est calculée à partir de **IC** et **U**.
Utilisable avec :
 - **GV** = 0 : section de copeau constante
 - **GV** = 1 : passe constante
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Usinage filet**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 commence à partir du **Point initial Z** pour la première passe
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée filet Z2**, avec l'avance d'usinage
- 4 retourne par un déplacement paraxial et plonge pour usiner le filet suivant
- 5 répète les étapes 3..4 pour tous les filets
- 6 effectue la passe suivante en tenant compte de la **profondeur de coupe réduite** et de l'**Angle de plong. A** pour la plongée suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Nbre des spires D** et la **Prof. filet U** soient atteints
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Filet conique



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Filet conique**






- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle crée un filetage extérieur ou intérieur, simple filet ou multifelets.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ filet**
- **X2, Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **D: Nbre des spires** (par défaut : 1 spire)
- **U: Prof. filet** (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I: Plongée max.**
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **W: Angle conique** (plage : $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **GK: Longueur sortie**
 - $GK < 0$: sortie au début du filet
 - $GK > 0$: sortie à la fin du filet
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de rotation constante**
- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**

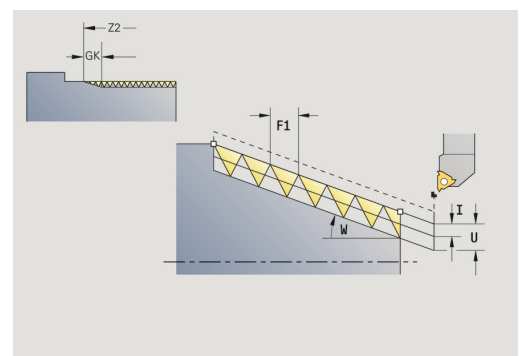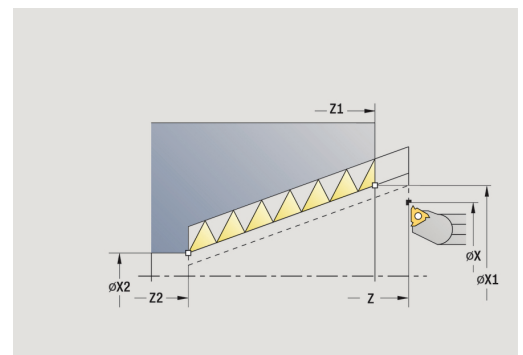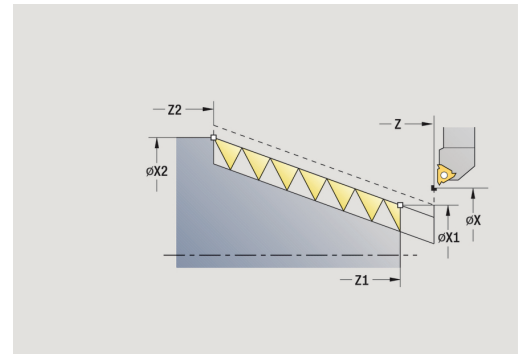

- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV** = 4 ; par défaut : 1/100 mm)
- **E: Pas incrémentiel** – pas de vis variable (par ex. pour la fabrication de vis transporteuses ou de vis d'extrudeuse)
- **Q: Nb passages à v**
- **IC: Nombre de coupes** – la passe est calculée à partir de **IC** et **U**.
Utilisable avec :
 - **GV** = 0 : section de copeau constante
 - **GV** = 1 : passe constante
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Usinage filet**

Combinaisons de paramètres pour l'**Angle conique**:

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue un déplacement jusqu'au **Point initial X1, Z1**
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée filet Z2** avec l'avance d'usinage
- 4 retourne par un déplacement paraxial et plonge pour usiner le filet suivant
- 5 répète les étapes 3 à 4 pour tous les filets
- 6 effectue la passe suivante en tenant compte de la **profondeur de coupe réduite** et de l'**Angle de plong. A** pour la plongée suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Nbre des spires D** et la **Prof. filet U** soient atteints
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Filet API



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Filet API**







- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle crée un filetage extérieur ou intérieur API, simple filet ou multifilets. La profondeur de filetage diminue en sortie de filet.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1, Z1: Pt départ filet**
- **X2, Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **D: Nbre des spires** (par défaut : 1 spire)
- **U: Prof. filet** (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I: Plongée max.**
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **WE: Angle de sortie** (plage : $0^\circ < WE < 90^\circ$)
- **W: Angle conique** (plage : $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **G47: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de rotation constante**
- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**

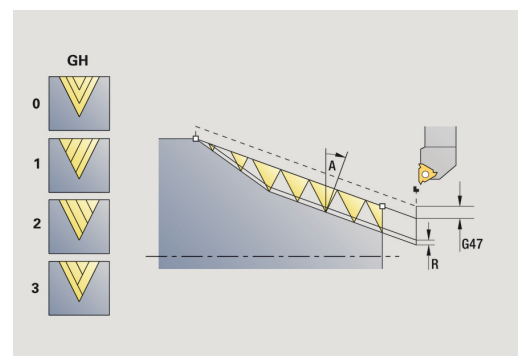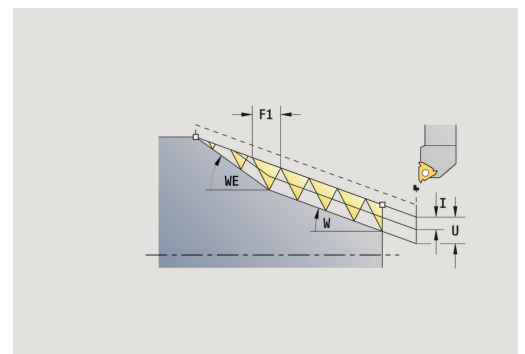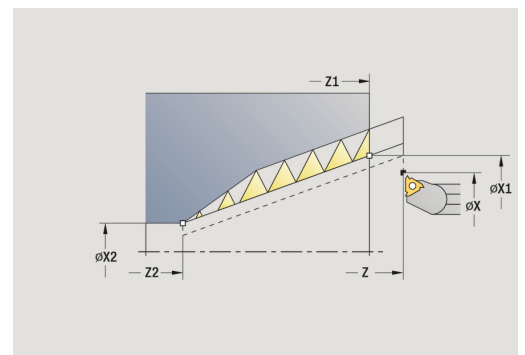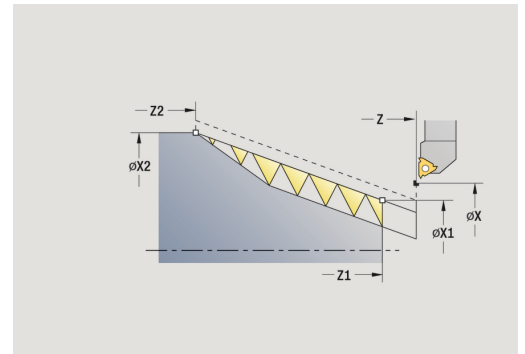

- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV** = 4 ; par défaut : 1/100 mm)
- **Q: Nb passages à v**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Usinage filet**

Combinaisons de paramètres pour l'angle du cône :

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Exécution du cycle :

- 1 calcule la répartition des passes
- 2 effectue un déplacement jusqu'au **Point initial X1, Z1**
- 3 se déplace jusqu'au **Pt arrivée filet Z2**, avec l'avance d'usinage, en tenant compte de l'**Angle de sortie WE**
- 4 se retire en trajectoire paraxiale, puis effectue la passe pour le filet suivant
- 5 répète les étapes 3 à 4 pour tous les filets
- 6 effectue la passe suivante en tenant compte de la **profondeur de coupe réduite** et de l'**Angle de plong. A** pour la plongée suivante
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que le **Nbre des spires D** et la **Prof. filet U** soient atteints
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

 
Reprise de filetage (longitudinale)



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Cycle filetage**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Re-passer**





- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Ce cycle optionnel exécute une reprise pour un filetage simple filet. Comme la pièce a déjà été serrée, la commande doit connaître exactement la position du filet. Pour cela, positionnez la pointe du tranchant de l'outil de filetage au centre du filet et mémoriser ces positions aux paramètres **Angle mesuré C** et **Position mesurée ZC** (softkey **Enreg. position**). A partir de ces valeurs, le cycle calcule l'angle de broche au point de départ.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Machine**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1: Pt départ filet**
- **Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **U: Prof. filet** (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I: Plongée max.**
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **C: Angle mesuré**
- **ZC: Position mesurée**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID: No. d'identif.**
- **S: Vitesse de rotation constante**
- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**

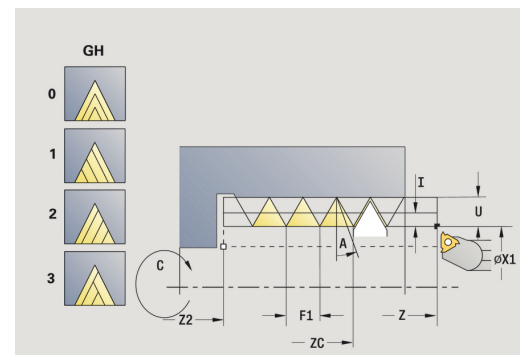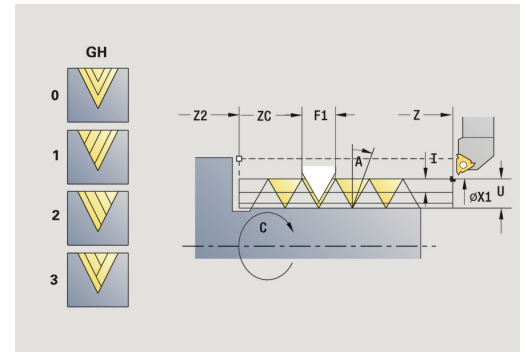

- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV = 4** ; par défaut : 1/100 mm)
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Exécution du cycle :

- 1 Positionner l'outil de filetage au milieu d'un filet
- 2 Mémoriser la position de l'outil et l'angle de la broche avec la softkey **Enreg. position** aux paramètres **Position mesurée ZC** et **Angle mesuré C**
- 3 Retirer manuellement l'outil du filet
- 4 Positionner l'outil au **Point initial**
- 5 Lancer l'exécution du cycle avec la softkey **Saisie finie**, puis appuyer sur la touche **START CN**

 
Reprise d'usinage du filetage étendue (longitudinal)




- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Cycle filetage**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Etendu**

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Re-passer**





- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Ce cycle optionnel exécute une reprise pour un filetage simple filet. Comme la pièce a déjà été serrée, la commande doit connaître exactement la position du filet. Pour cela, positionnez la pointe du tranchant de l'outil de filetage au centre du filet et mémoriser ces positions aux paramètres **Angle mesuré C** et **Position mesurée ZC** (softkey **Enreg. position**). A partir de ces valeurs, le cycle calcule l'angle de broche au point de départ.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Machine**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **X1: Pt départ filet**
- **Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **D: Nbre des spires** (par défaut : 1 spire)
- **U: Prof. filet** (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I: Plongée max.**
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **GK: Longueur sortie**
- **C: Angle mesuré**
- **ZC: Position mesurée**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de rotation constante**

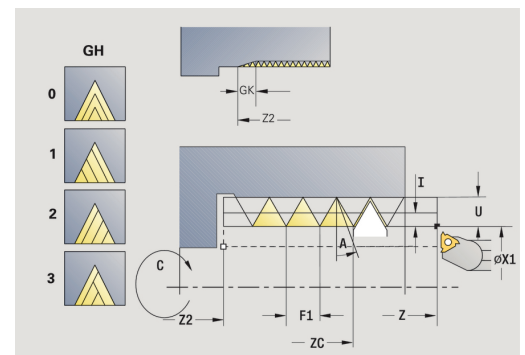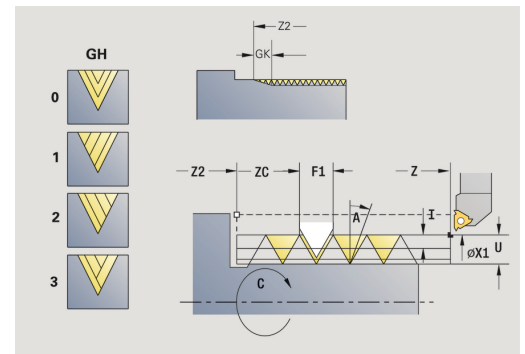

- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**
- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < \mathbf{A} < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV = 4** ; par défaut : 1/100 mm)
- **E: Pas incrémentiel** – pas de vis variable (par ex. pour la fabrication de vis transporteuses ou de vis d'extrudeuse)
- **Q: Nb passages à v**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Exécution du cycle :

- 1 Positionner l'outil de filetage au milieu d'un filet
- 2 Mémoriser la position de l'outil et l'angle de la broche avec la softkey **Enreg. position** aux paramètres **Position mesurée ZC** et **Angle mesuré C**
- 3 Retirer manuellement l'outil du filet
- 4 Positionner l'outil au **Point initial**
- 5 Lancer l'exécution du cycle avec la softkey **Saisie finie**, puis appuyer sur la touche **START CN**

 
Reprise d'usinage du filetage du cône



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Filet conique**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Repasser**





- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle exécute une reprise de filetage extérieur ou intérieur, simple filet ou multifelets. Comme la pièce a déjà été serrée, la commande doit connaître exactement la position du filet. Pour cela, positionnez la pointe du tranchant de l'outil de filetage au centre du filet et mémoriser ces positions aux paramètres **Angle mesuré C** et **Position mesurée ZC** (softkey **Enreg. position**). A partir de ces valeurs, le cycle calcule l'angle de broche au point de départ.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Machine**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ filet
- **X2, Z2**: Pt arrivée filet
- **F1**: Pas de vis (= avance)
- **D**: Nbre des spires (par défaut : 1 spire)
- **U**: Prof. filet (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I**: Plongée max.
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **W**: Angle conique (plage : $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **GK**: Longueur sortie
 - $GK < 0$: sortie au début du filet
 - $GK > 0$: sortie à la fin du filet
- **C**: Angle mesuré
- **ZC**: Position mesurée
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de rotation constante

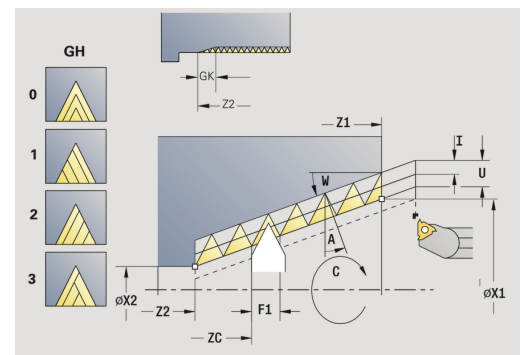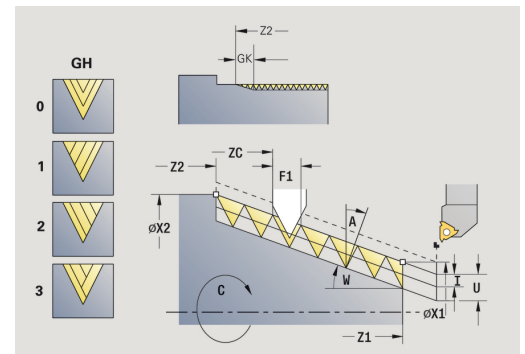

- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**
- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV = 4** ; par défaut : 1/100 mm)
- **E: Pas incrémentiel** – pas de vis variable (par ex. pour la fabrication de vis transporteuses ou de vis d'extrudeuse)
- **Q: Nb passages à v**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Exécution du cycle :

- 1 Positionner l'outil de filetage au milieu d'un filet
- 2 Mémoriser la position de l'outil et l'angle de la broche avec la softkey **Enreg. position** aux paramètres **Position mesurée ZC** et **Angle mesuré C**
- 3 Retirer manuellement l'outil du filet
- 4 Positionner l'outil **devant** la pièce
- 5 Lancer l'exécution du cycle avec la softkey **Saisie finie**, puis appuyer sur la touche **START CN**

 
Reprise d'usinage du filet API



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ Sélectionner **Filet API**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Repasser**






- ▶ Sélectionner le type de filetage :
 - **Activé** : filetage intérieur
 - **Désactivé** : filetage extérieur

Le cycle exécute une reprise de filetage API extérieur ou intérieur, simple filet ou multifelets. Comme la pièce a déjà été serrée, la commande doit connaître exactement la position du filet. Pour cela, positionnez la pointe du tranchant de l'outil de filetage au centre du filet et mémoriser ces positions aux paramètres **Angle mesuré C** et **Position mesurée ZC** (softkey **Enreg. position**). A partir de ces valeurs, le cycle calcule l'angle de broche au point de départ.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Machine**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ filet
- **X2, Z2**: Pt arrivée filet
- **F1**: Pas de vis (= avance)
- **D**: Nbre des spires (par défaut : 1 spire)
- **U**: Prof. filet (par défaut : aucune valeur)
 - Filet extérieur : $U = 0.6134 * F1$
 - Filet intérieur : $U = -0.5413 * F1$
- **I**: Plongée max.
 - $I < U$: première passe avec **I**, toutes les autres passes avec la profondeur de passe réduite
 - $I = U$: une passe
 - Aucune valeur : **I** est calculé à partir de **U** et **F1**
- **WE**: Angle de sortie (plage : $0^\circ < WE < 90^\circ$)
- **W**: Angle conique (plage : $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **C**: Angle mesuré
- **ZC**: Position mesurée
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID**: No. d'identif.
- **S**: Vitesse de rotation constante

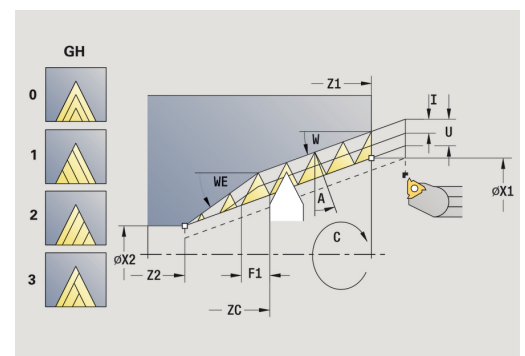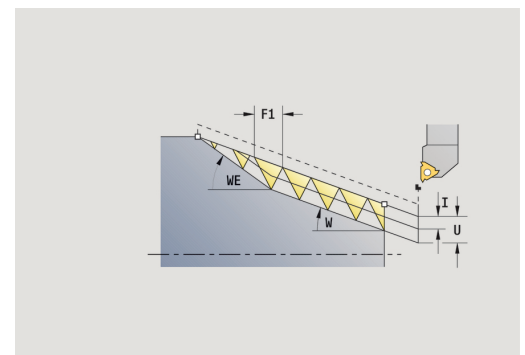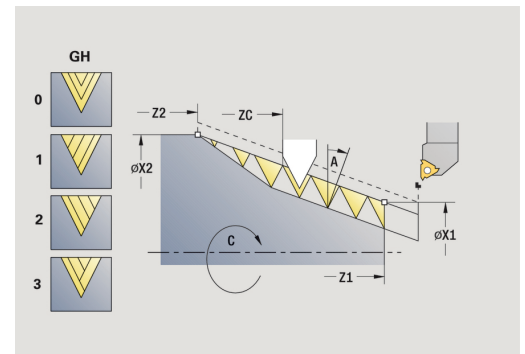

- **GV: Mode de passe**
Informations complémentaires: "Paramètre GV : Mode de passe", Page 320
 - **0: section usinage const.**
 - **1: passe constante**
 - **2: EPL av. répart. passes r.**
 - **3: EPL sa. répart. passes r.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: Passe constante (4290)**
 - **6: const. avec rest. (4290)**
- **GH: Mode de décalage**
 - **0: sans décalage**
 - **1: de la gauche**
 - **2: de la droite**
 - **3: altern. gauche/droite**
- **A: Angle de plong.** (plage : $-60^\circ < A < 60^\circ$; par défaut : 30°)
 - **A < 0:** prise de passe, flanc gauche
 - **A > 0:** prise de passe, flanc droit
- **R: Prof.coupe rest** (seulement avec **GV = 4** ; par défaut : 1/100 mm)
- **Q: Nb passages à v**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

Exécution du cycle :

- 1 Positionner l'outil de filetage au milieu d'un filet
- 2 Mémoriser la position de l'outil et l'angle de la broche avec la softkey **Enreg. position** aux paramètres **Position mesurée ZC** et **Angle mesuré C**
- 3 Retirer manuellement l'outil du filet
- 4 Positionner l'outil **devant** la pièce
- 5 Lancer l'exécution du cycle avec la softkey **Saisie finie**, puis appuyer sur la touche **START CN**

Plgée déggmt DIN 76



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ **Plgée déggmt DIN 76**






- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Le cycle exécute la **Plgée déggmt DIN 76**, une amorce de filetage, la partie cylindrique et la surface transversale adjacente. L'amorce du filet est réalisée à condition de renseigner la **Long.attaque cylindre** ou le **Rayon d'attaque**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ cylindre
- **X2, Z2**: Pt arrivée surf.transv.
- **FP**: Pas de filetage (par défaut : tableau standard)
- **E**: Avance réduite pour la plongée et pour l'attaque du filet (par défaut : Avance/tour **F**)
- **I**: Prof.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **K**: Long.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **W**: Angle.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **R**: Rayon dégt.fil. des deux côtés du dégagement (par défaut : tableau standard)
- **P1**: Surép.plongée déggmt
 - Aucune valeur : usinage en une passe
 - **P1** > 0: répartition lors du tournage d'ébauche et de finition **P1** correspond à la surépaisseur longitudinale ; la surépaisseur transversale est toujours 0,1 mm.
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID**: No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **B**: Long.attaque cylindre (par défaut : pas d'attaque)
- **WB**: Angle d'attaque (par défaut : 45°)
- **RB**: Rayon d'attaque (pas de valeur : pas d'élément, valeur positive : rayon d'amorce, valeur négative : chanfrein)
- **G47**: Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186 – utile uniquement "avec retour"
- **MT**: **M** après **T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS**: **M** au début: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.

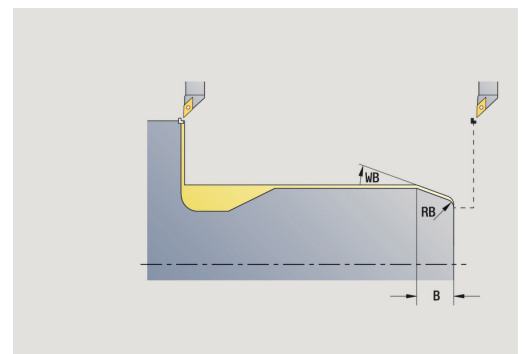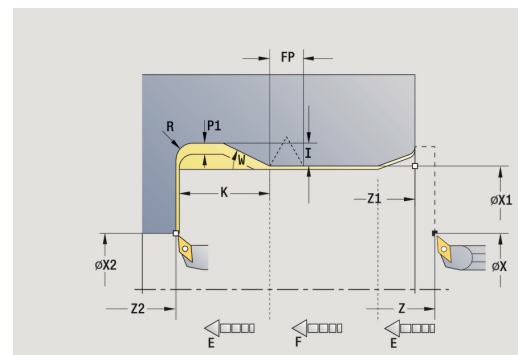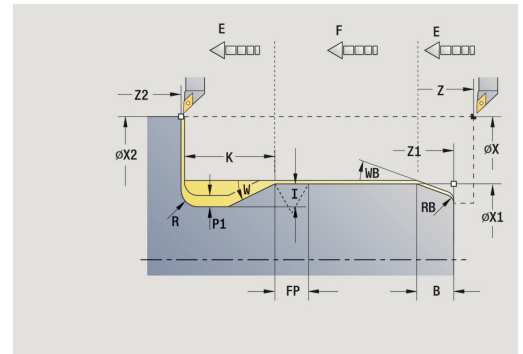

- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Les paramètres que vous programmez sont absolument prioritaires – même si le tableau standard prévoit d'autres valeurs. Si vous ne programmez pas les paramètres **I, K, W** et **R**, la commande détermine ces paramètres à l'aide de **FP** dans le tableau standard.

Informations complémentaires: "DIN 76 – Paramètres du dégagement", Page 703

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe à partir du **Point initial**
 - jusqu'à la position **Pt départ cylindre X1**
Alternative
 - pour exécuter l'**entrée du filetage**
- 2 crée l'**attaque de filet**, si défini
- 3 réalise la finition du cylindre jusqu'au début du dégagement
- 4 ébauche le dégagement, si défini
- 5 usine le dégagement
- 6 réalise la finition jusqu'au **Pt arrivée surf.transv. X2**
- 7 Retour
 - sans retour : l'outil reste au **Pt arrivée surf.transv.**
 - avec retour : l'outil est relevé et revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plgée dégmt DIN 509 E



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ **Plgée dégmt DIN 509 E**






- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Le cycle exécute la **Plgée dégmt DIN 509 E**, une amorce cylindrique, la partie cylindrique et la surface transversale adjacente. Pour la zone cylindrique, vous pouvez définir une surépaisseur de finition. L'amorce cylindrique est réalisée à condition de renseigner la **Long.attaque cylindre** ou le **Rayon d'attaque**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ cylindre
- **X2, Z2**: Pt arrivée surf.transv.
- **U**: **Surép.finition** pour la zone du cylindre (par défaut :0)
- **E**: **Avance réduite** pour la plongée et pour l'attaque du filet (par défaut : **Avance/tour F**)
- **I**: **Prof.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **K**: **Long.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **W**: **Angle.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **R**: **Rayon dégt.fil.** des deux côtés du dégagement (par défaut : tableau standard)
- **T**: **No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: **Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID** : **No. d'identif.**
- **S**: **Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F**: **Avance/tour**
- **B**: **Long.attaque cylindre** (par défaut : pas d'attaque)
- **WB**: **Angle d'attaque** (par défaut : 45°)
- **RB**: **Rayon d'attaque** (pas de valeur : pas d'élément, valeur positive : rayon d'amorce, valeur négative : chanfrein)
- **G47**: **Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186 – utile uniquement "avec retour"
- **MT**: **M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**

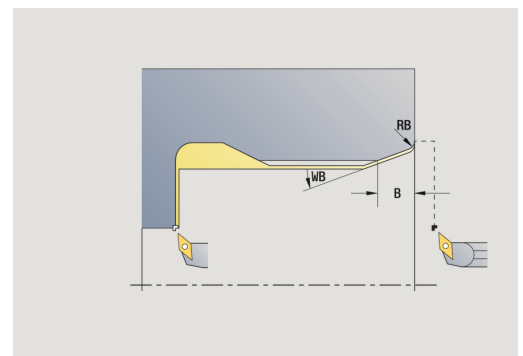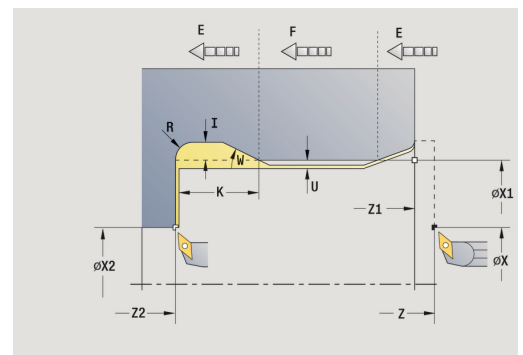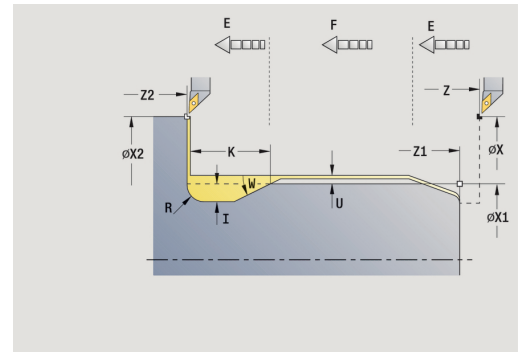

- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Les paramètres que vous programmez sont absolument prioritaires – même si le tableau standard prévoit d'autres valeurs. Si vous ne programmez pas les paramètres **I**, **K**, **W** et **R**, la commande détermine ces paramètres à l'aide de **FP** dans le tableau standard.

Informations complémentaires: "DIN 509 E – Paramètres du dégagement", Page 704

Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe à partir du **Point initial**
 - jusqu'à la position **Pt départ cylindre X1**
Alternative
 - pour exécuter l'**entrée du filetage**
- 2 crée l'**attaque de filet**, si défini
- 3 réalise la finition du cylindre jusqu'au début du dégagement
- 4 usine le dégagement
- 5 réalise la finition jusqu'au **Pt arrivée surf.transv. X2**
- 6 Recul
 - sans retour : l'outil reste au **Pt arrivée surf.transv.**
 - avec retour : l'outil est relevé et revient au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Plgée dégmt DIN 509 F



- ▶ Sélectionner **Fileter**



- ▶ **Plgée dégmt DIN 509 F**






- ▶ Sélectionner le type de cycle :
 - **Désactivé** : l'outil reste à sa position à la fin du cycle.
 - **Activé** : l'outil revient au point de départ.

Le cycle exécute la **Plgée dégmt DIN 509 F**, une amorce cylindrique, la partie cylindrique et la surface transversale adjacente. Pour la zone cylindrique, vous pouvez définir une surépaisseur de finition. L'amorce cylindrique est réalisée à condition de renseigner la **Long.attaque cylindre** ou le **Rayon d'attaque**.

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **X1, Z1**: Pt départ cylindre
- **X2, Z2**: Pt arrivée surf.transv.
- **U**: Surép.finition pour la zone du cylindre (par défaut :0)
- **E**: Avance réduite pour la plongée et pour l'attaque du filet (par défaut : Avance/tour F)
- **I**: Prof.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **K**: Long.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **W**: Angle.dégt.fil. (par défaut : tableau standard)
- **R**: Rayon dégt.fil. des deux côtés du dégagement (par défaut : tableau standard)
- **P2**: Prof.transvers. (par défaut : tableau standard)
- **A**: Angle transvers (par défaut : tableau standard)
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14**: Pt.chgt outil
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **B**: Long.attaque cylindre (par défaut : pas d'attaque)
- **WB**: Angle d'attaque (par défaut : 45°)
- **RB**: Rayon d'attaque (pas de valeur : pas d'élément, valeur positive : rayon d'amorce, valeur négative : chanfrein)
- **G47**: Distance sécurité
Informations complémentaires: "Distance de sécurité G47", Page 186 – utilisé uniquement avec **avec marche AR**
- **MT**: M après T: fonction M exécutée après l'appel d'outil T

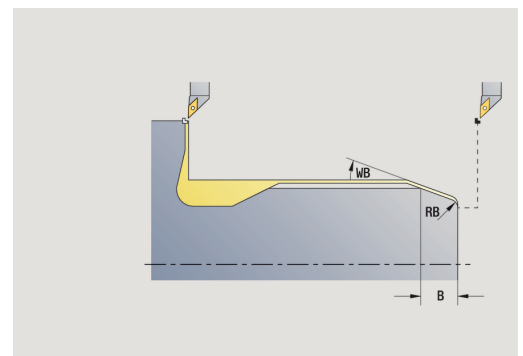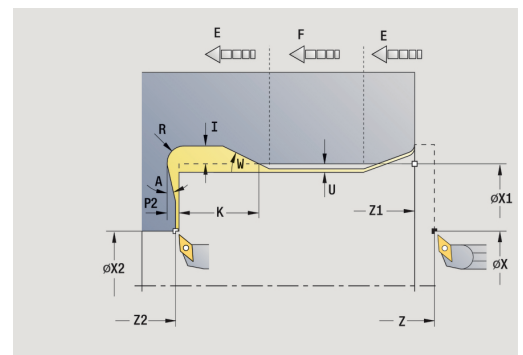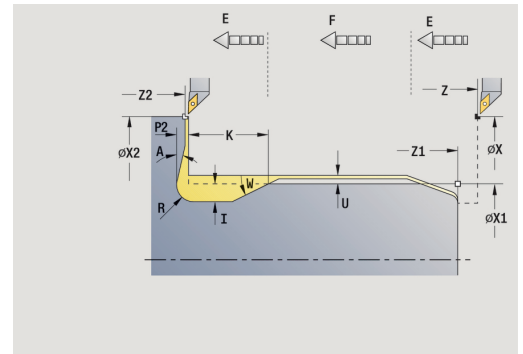

- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Finition**

Les paramètres que vous programmez sont absolument prioritaires – même si le tableau standard prévoit d'autres valeurs. Si vous ne programmez pas les paramètres **I**, **K**, **W** et **R**, la commande détermine ces paramètres à l'aide de **FP** dans le tableau standard.

Informations complémentaires: "DIN 509 F", Page 704


Exécution du cycle :

- 1 effectue une passe à partir du **Point initial**
 - jusqu'à la position **Pt départ cylindre X1**
Alternative
 - pour exécuter l'**entrée du filetage**
- 2 crée l'**attaque de filet**, si défini
- 3 réalise la finition du cylindre jusqu'au début du dégagement
- 4 usine le dégagement
- 5 réalise la finition jusqu'au **Pt arrivée surf.transv. X2**
- 6 Retour
 - sans retour : l'outil reste au **Pt arrivée surf.transv.**
 - avec retour : l'outil est relevé et revient au **Point initial**
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Exemples de cycles de filetage et de dégagement

Filetage extérieur et dégagement

L'usinage est exécuté en deux étapes. La **Plgée dégmt DIN 76** crée le dégagement et l'amorce du filetage. Le **cycle de filetage** usine ensuite le filetage.


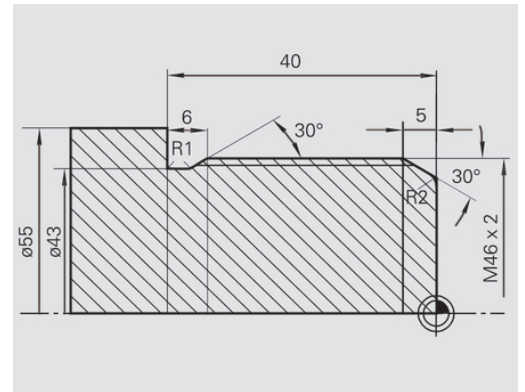


1ère étape

Programmation des paramètres de dégagement et d'amorce de filetage dans deux fenêtres de programmation.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 1 – orientation d'outil
- **A** = 93° – angle d'inclinaison
- **B** = 55° – angle de pointe

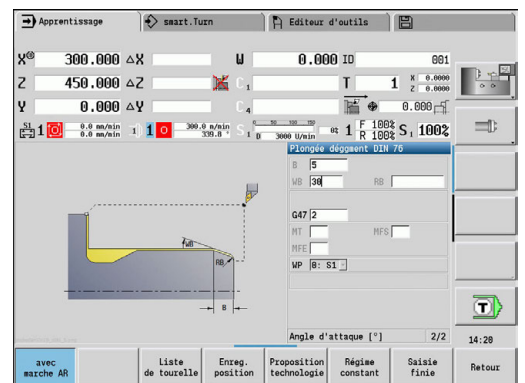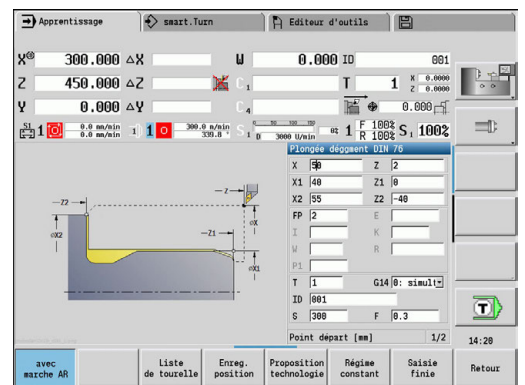


2ème étape

Le **cycle de filetage (longitudinal) - Etendu** procède à l'usinage du filet. Les paramètres de cycle définissent la profondeur de filetage et la répartition des passes.


Données d'outils:

- Outil de tournage (pour usinage extérieur)
- **TO** = 1 – orientation d'outil

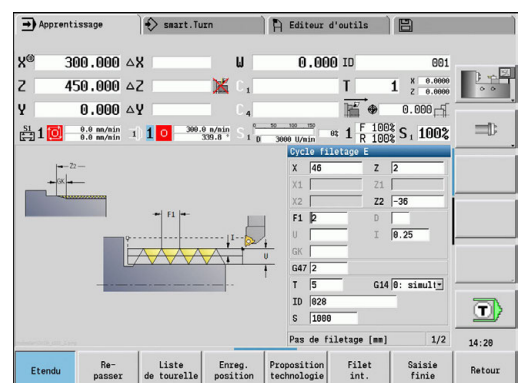

Filetage intérieur et dégagement

L'usinage est exécuté en deux étapes. La **Plgée dégmt DIN 76** crée le dégagement et l'amorce du filetage. Le **cycle de filetage** usine ensuite le filetage.

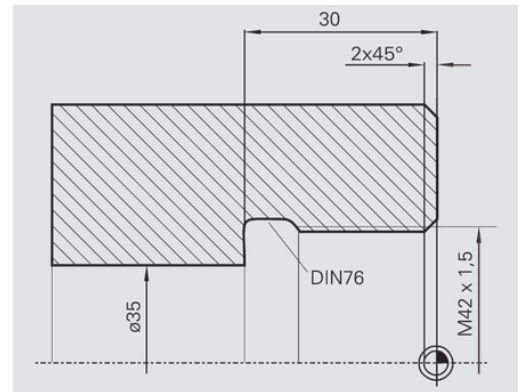

1ère étape



Programmation des paramètres de dégagement et d'amorce de filetage dans deux fenêtres de programmation.

La commande détermine les paramètres du dégagement à partir du tableau standard.

Seule la largeur du chanfrein est indiquée pour l'entrée du filetage. L'angle de 45° correspond à la valeur par défaut pour l'**Angle d'attaque WB**.

Données d'outils:

- Outil de tournage (pour l'usinage intérieur)
- **TO** = 7 – orientation d'outil
- **A** = 93° – angle d'inclinaison
- **B** = 55° – angle de pointe

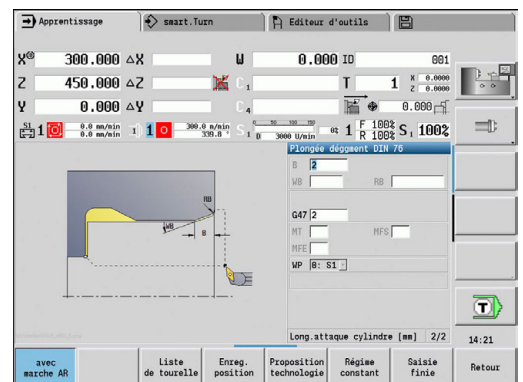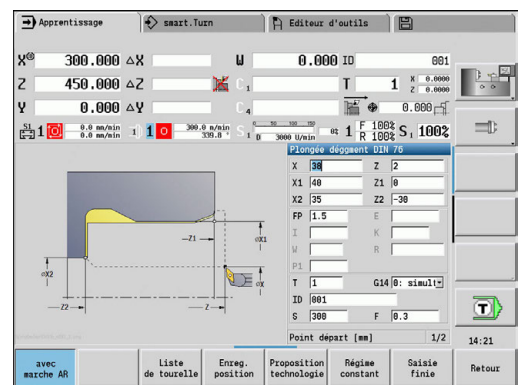


2ème étape

Le **cycle de filetage (longitudinal)** usine le filet. Le pas de vis est prédéfini et la commande détermine les valeurs restantes sur la base du tableau standard.


Tenez compte de la position de la softkey **Filet int.**

Données d'outils:

 - Outil de tournage (pour l'usinage intérieur)
- **TO** = 7 – orientation d'outil

 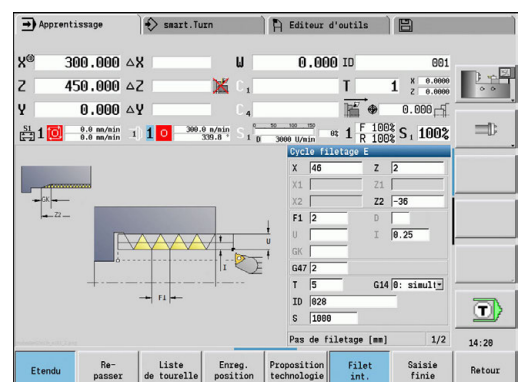

 
 
 
 



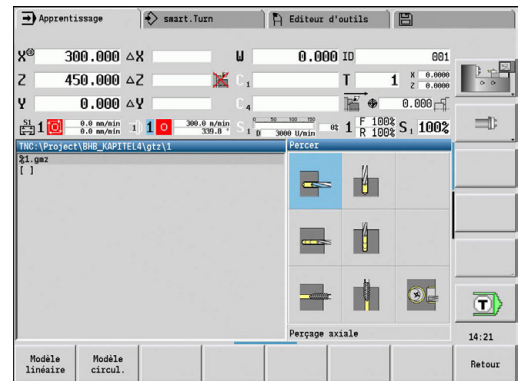
5.7 Cycles de perçage

Élément de menu	Signification
	Les cycles de perçage vous permettent de réaliser des perçages axiaux et radiaux.

Usage de motifs :

Informations complémentaires: "Motif de perçages et motif de fraisage", Page 408

Élément de menu	Cycles de perçage
 	Alésage axial/Alésage radial Pour des trous individuels et des motifs
 	Trou profond axial/Trou profond radial Pour des trous individuels et des motifs
 	Taraudage axial/Taraudage radial Pour des trous individuels et des motifs
	Fraisage filets axial Fraise un filet dans un trou existant



Alésage axial



- ▶ Sélectionner **Percer**






- ▶ Sélectionner **Perçage axiale**

Le cycle usine un trou sur la face frontale.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **Z1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **Z**)
- **Z2: Pt arrivée alésage**
- **E: Temporisation** pour casser les copeaux au fond du trou (par défaut : 0)
- **D: Mode retrait**
 - **0: Avance rapide**
 - **1: Avance**
- **AB: Long. amorçage & perçage** (par défaut : 0)
- **V: Var.amorçage & perçage** (par défaut : 0)
 - **0: sans réduction**
 - **1: à la fin du trou**
 - **2: au début du trou**
 - **3: au début et fin du trou**
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **G60: désactiver la Zone protégée** pour la procédure de perçage
 - **0: Actif**
 - **1: Inactif**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.

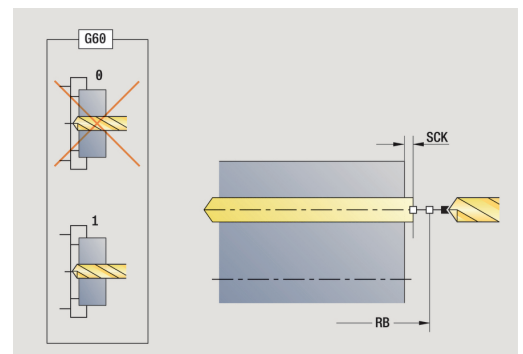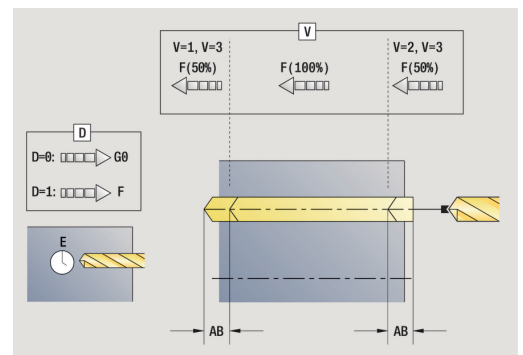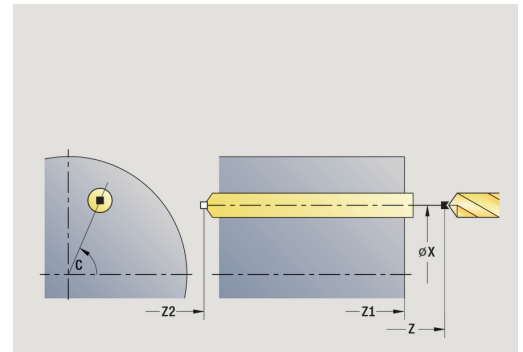

- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques :

- **Perçage** avec le foret hélicoïdal
- **Pré-perçage** avec le foret à plaquettes



- Si **AB** et **V** sont programmés, la réduction d'avance de 50 % sera appliquée dans les phases de pointage et de perçage traversant.
- La commande s'appuie sur le paramètre d'outil **Outil tournant** pour décider si la vitesse de rotation programmée et l'avance s'appliquent pour la broche principale ou pour l'outil tournant.

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage Z1**
- 3 si défini : perce avec une avance réduite
- 4 en fonction du paramètre **Var.amorçage & perçage V** :
 - Réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'à la position **Z2 – AB**
 - perce avec une avance réduite jusqu'au **Pt arrivée alésage Z2**
 - aucune réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'au **Pt arrivée alésage Z2**
 - si défini : reste au point final du perçage jusqu'à expiration de la durée de **Temporisation E**
- 5 se retire
 - si **Z1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage Z1**
 - si **Z1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial Z**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Perçage radiale



- ▶ Sélectionner **Perçer**






- ▶ Sélectionner **Perçage radiale**

Le cycle exécute un perçage sur le pourtour de la pièce.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **X**)
- **X2: Pt arrivée alésage**
- **E: Temporisation** pour casser les copeaux au fond du trou (par défaut : 0)
- **D: Mode retrait**
 - **0: Avance rapide**
 - **1: Avance**
- **AB: Long. amorçage & perçage** (par défaut : 0)
- **V: Var.amorçage & perçage** (par défaut : 0)
 - **0: sans réduction**
 - **1: à la fin du trou**
 - **2: au début du trou**
 - **3: au début et fin du trou**
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
 Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**

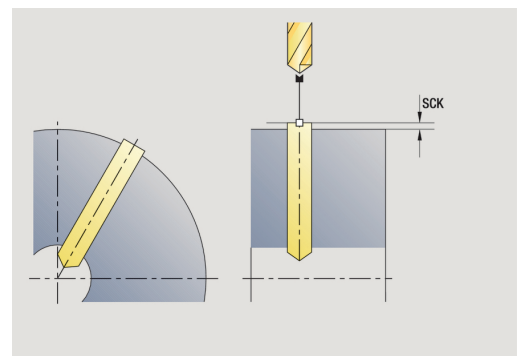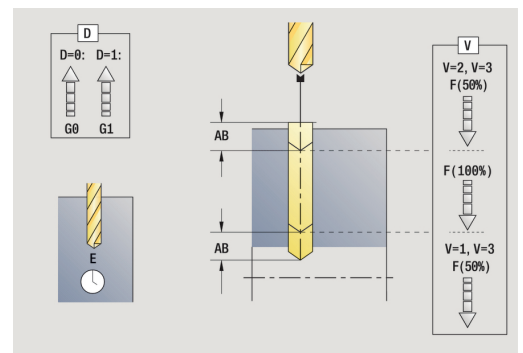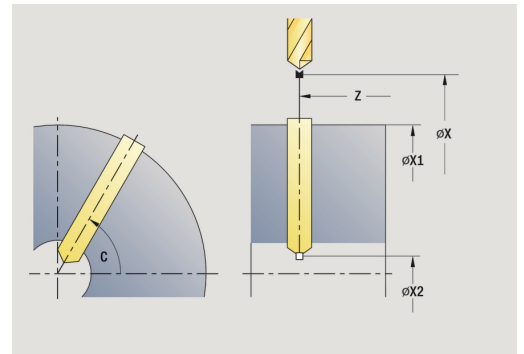

- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques :

- **Perçag** avec le foret hélicoïdal
- **Pré-perçage** avec le foret à plaquettes



Si **AB** et **V** sont programmés, la réduction d'avance de 50 % sera appliquée dans les phases de pointage et de perçage traversant.

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage X1**
- 3 si défini : perce avec une avance réduite
- 4 en fonction du paramètre **Var.amorçage & perçage V** :
 - Réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'à la position **X2 – AB**
 - perce avec une avance réduite jusqu'au **Pt arrivée alésage X2**
 - aucune réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'au **Pt arrivée alésage X2**
 - si défini : reste au point final du perçage jusqu'à expiration de la durée de **Temporisation E**
- 5 se retire
 - si **X1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage X1**
 - si **X1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial X**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Perçage prof. axiale



- ▶ Sélectionner **Percer**







- ▶ Sélectionner **Perçage prof. axiale**

Le cycle exécute un perçage en plusieurs passes sur la face frontale.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **Z1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **Z**)
- **Z2: Pt arrivée alésage**
- **P: 1ère prof. perçage** (par défaut : perçage sans interruption)
- **IB: Val.réduct.prof.perçage** (par défaut : 0)
- **JB: Prof.perçage min.** (par défaut : 1/10 de **P**)
- **B: Longueur recul** (par défaut : retrait à **Pt départ alésage**)
- **E: Temporisation** pour casser les copeaux au fond du trou (par défaut : 0)
- **D: Mode retrait** – vitesse de retrait et plongée à l'intérieur du perçage (par défaut : 0)
 - **0: Avance rapide**
 - **1: Avance**
- **AB: Long. amorçage & perçage** (par défaut : 0)
- **V: Var.amorçage & perçage** (par défaut : 0)
 - **0: sans réduction**
 - **1: à la fin du trou**
 - **2: au début du trou**
 - **3: au début et fin du trou**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **G60: désactiver la Zone protégée** pour la procédure de perçage
 - **0: Actif**
 - **1: Inactif**

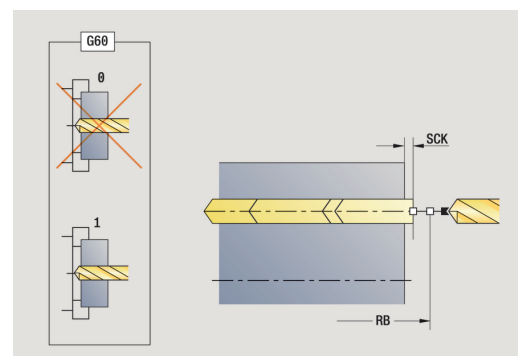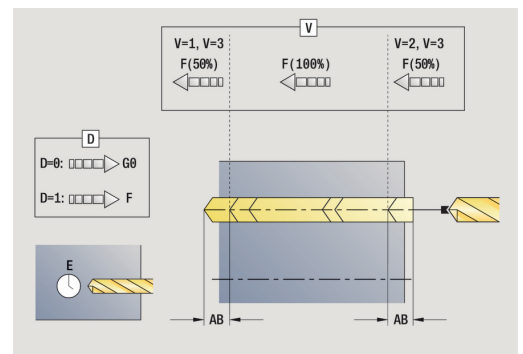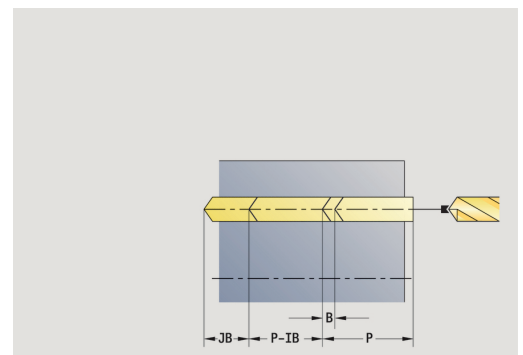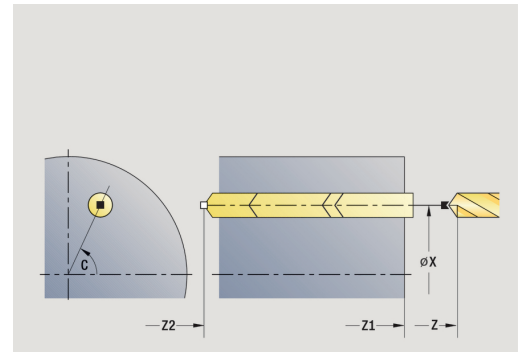

- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques :

- **Perçage** avec le foret hélicoïdal
- **Pré-perçage** avec le foret à plaquettes



- Si **AB** et **V** sont programmés, la réduction d'avance de 50 % sera appliquée dans les phases de pointage et de perçage traversant.
- La commande s'appuie sur le paramètre d'outil **Outil tournant** pour décider si la vitesse de rotation programmée et l'avance s'appliquent pour la broche principale ou pour l'outil tournant.

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage Z1**
- 3 première étape de perçage (profondeur de perçage : **P**) – si défini : perce avec l'avance réduite
- 4 se retire de la **Longueur recul B** – ou au niveau du **Pt départ alésage** et se positionne à la distance de sécurité, dans le perçage
- 5 autre niveau de perçage (profondeur de perçage : dernière profondeur – **IB** ou **JB**)
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que le **Pt arrivée alésage Z2** soit atteint
- 7 dernière étape de perçage – en fonction du paramètre **Var.amorçage & perçage V**:
 - Réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'à la position **Z2 – AB**
 - perce avec une avance réduite jusqu'au **Pt arrivée alésage Z2**
 - aucune réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'au **Pt arrivée alésage Z2**
 - si défini : reste au point final du perçage jusqu'à expiration de la durée de **Temporisation E**
- 8 se retire
 - si **Z1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage Z1**
 - si **Z1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial Z**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Perçage prof. radiale



- ▶ Sélectionner **Percer**






- ▶ Sélectionner **Perçage prof. radiale**

Le cycle exécute un perçage en plusieurs passes sur le pourtour.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **X**)
- **X2: Pt arrivée alésage**
- **P: 1ère prof. perçage** (par défaut : perçage sans interruption)
- **IB: Val.réduct.prof.perçage** (par défaut : 0)
- **JB: Prof.perçage min.** (par défaut : 1/10 de **P**)
- **B: Longueur recul** (par défaut : retrait à **Pt départ alésage**)
- **E: Temporisation** pour casser les copeaux au fond du trou (par défaut : 0)
- **D: Mode retrait** – vitesse de retrait et plongée à l'intérieur du perçage (par défaut : 0)
 - **0: Avance rapide**
 - **1: Avance**
- **AB: Long. amorçage & perçage** (par défaut : 0)
- **V: Var.amorçage & perçage** (par défaut : 0)
 - **0: sans réduction**
 - **1: à la fin du trou**
 - **2: au début du trou**
 - **3: au début et fin du trou**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186

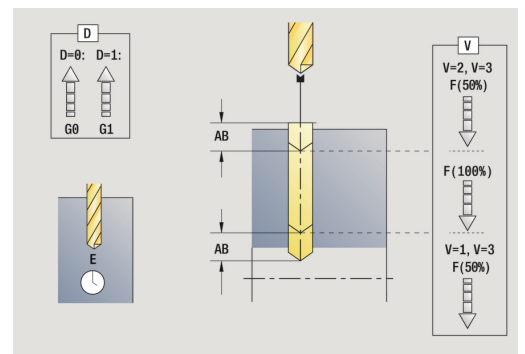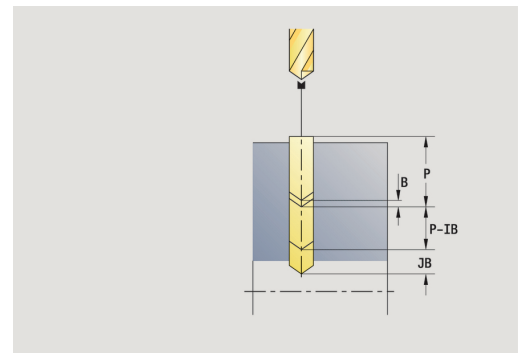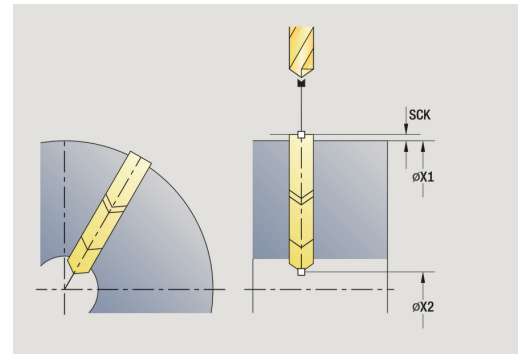

- **BP: Durée pause** – intervalle de temps pour l'interruption du mouvement d'avance
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente).
- **BF: Durée avance** – intervalle de temps jusqu'à la pause suivante
Le copeau est brisé pendant l'interruption de l'avance (intermittente)
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques :

- **Perçag** avec le foret hélicoïdal
- **Pré-perçage** avec le foret à plaquettes



Si **AB** et **V** sont programmés, la réduction d'avance de 50 % sera appliquée dans les phases de pointage et de perçage traversant.

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage X1**
- 3 première étape de perçage (profondeur de perçage : **P**) – si défini : perce avec l'avance réduite
- 4 se retire de la **Longueur recul B** – ou au niveau du **Pt départ alésage** et se positionne à la distance de sécurité, dans le perçage
- 5 autre niveau de perçage (profondeur de perçage : dernière profondeur – **IB** ou **JB**)
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que le **Pt arrivée alésage X2** soit atteint
- 7 dernière étape de perçage – en fonction du paramètre **Var.amorçage & perçage V**:
 - Réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'à la position **X2 – AB**
 - perce avec une avance réduite jusqu'au **Pt arrivée alésage X2**
 - aucune réduction d'avance du dégagement :
 - perce avec l'avance programmée jusqu'au **Pt arrivée alésage X2**
 - si défini : reste au point final du perçage jusqu'à expiration de la durée de **Temporisation E**
- 8 se retire
 - si **X1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage X1**
 - si **X1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial X**
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Taraudage axiale



- ▶ Sélectionner **Percer**






- ▶ Sélectionner **Taraudage axiale**

Le cycle réalise un taraudage sur la face frontale.

Signification de la **Long. extraction** : utilisez ce paramètre lors de l'utilisation d'un mandrin de compensation. Le cycle se base sur la profondeur du filet, le pas programmé et la longueur d'extraction pour calculer un nouveau pas nominal. Le pas nominal est légèrement inférieur au pas du taraud. Lors du taraudage, le taraud est tiré en dehors du mandrin de la valeur d'extraction. Ce procédé vous permet d'augmenter la durée de vie des tarauds.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **Z1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **Z**)
- **Z2: Pt arrivée alésage**
- **F1: Pas de filetage** (par défaut : avance provenant de la description de l'outil)
- **B: Longueur d'amorce** pour atteindre la vitesse de rotation et l'avance programmées (par défaut : $2 * \text{Pas de filetage F1}$)
- **SR: Régime recul** pour le retrait rapide (par défaut : vitesse de rotation du taraudage)
- **L: Long. extraction** si vous utilisez des pinces de serrage avec compensation linéaire (par défaut : 0)
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **G60:** désactiver la **Zone protégée** pour la procédure de perçage
 - **0: Actif**
 - **1: Inactif**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **SP: Profondeur brise-copeaux**
- **SI: Distance de retrait**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

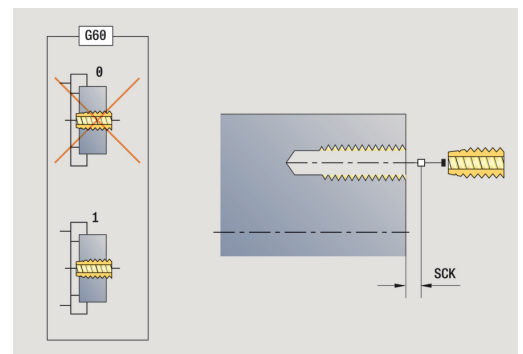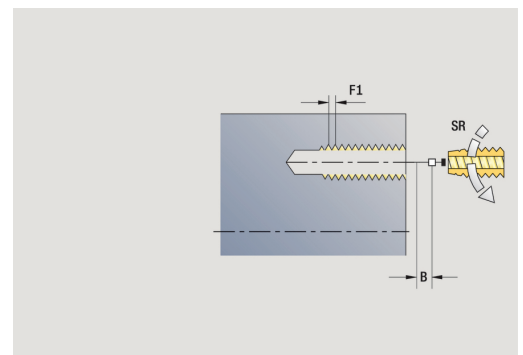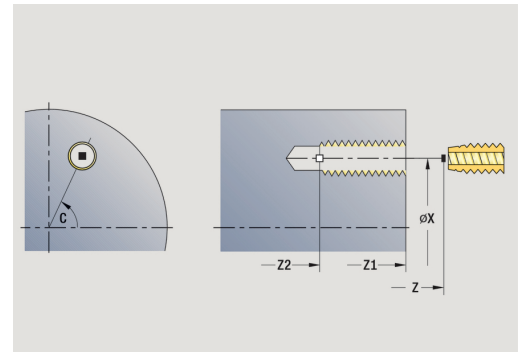

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Taraudage**



La commande s'appuie sur le paramètre d'outil **Outil tournant** pour décider si la vitesse de rotation programmée et l'avance s'appliquent pour la broche principale ou pour l'outil tournant.

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage Z1**
- 3 effectue une percée jusqu'au **Pt arrivée alésage Z2**
- 4 se retire avec le **Régime recul SR**
 - si **Z1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage Z1**
 - si **Z1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial Z**
- 5 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Taraudage radiale



- ▶ Sélectionner **Percer**





- ▶ Sélectionner **Taraudage radiale**

Le cycle exécute un taraudage sur le pourtour de la pièce.

Signification de la **Long. extraction** : utilisez ce paramètre lors de l'utilisation d'un mandrin de compensation. Le cycle calcule un nouveau pas nominal à partir de la profondeur du filet, du pas programmé et de la **Long. extraction**. Le pas nominal est légèrement inférieur au pas du taraud. Lors de la réalisation du filet, le taraud est extrait du mandrin de serrage de la **Long. extraction**. Ce procédé vous permet d'augmenter la durée de vie des tarauds.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de X)
- **X2: Pt arrivée alésage**
- **F1: Pas de filetage** (par défaut : avance provenant de la description de l'outil)
- **B: Longueur d'amorce** pour atteindre la vitesse de rotation et l'avance programmées (par défaut : $2 * \text{Pas de filetage F1}$)
- **SR: Régime recul** pour le retrait rapide (par défaut : vitesse de rotation du taraudage)
- **L: Long. extraction** si vous utilisez des pinces de serrage avec compensation linéaire (par défaut : 0)
- **CB: Frein désactivé (1)**
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **SP: Profondeur brise-copeaux**
- **SI: Distance de retrait**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)

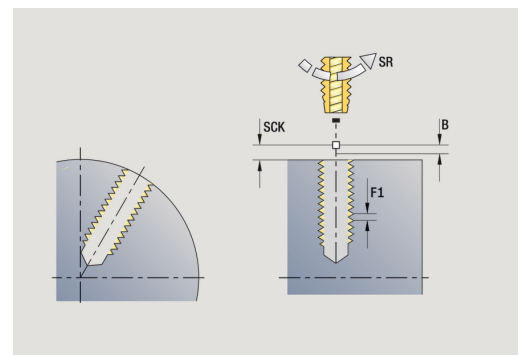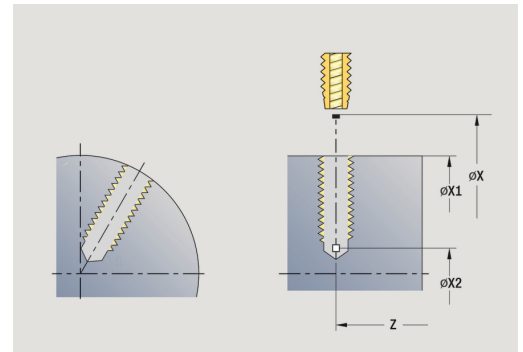

- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Taroudage**

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 si défini : se déplace en avance rapide jusqu'au **Pt départ alésage X1**
- 3 effectue une percée jusqu'au **Pt arrivée alésage X2**
- 4 se retire avec le **Régime recul SR**
 - si **X1** est programmé : se déplace au **Pt départ alésage X1**
 - si **X1** n'est pas programmé : se déplace au **Point initial X**
- 5 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Fraisage filet axiale



- ▶ Sélectionner **Percer**



- ▶ Sélectionner le **Fraisage filet axiale**



Le cycle fraise un filet dans un trou existant.



Pour ce cycle, utilisez des outils pour fraisage de filets.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Z1: Pt départ alésage** (par défaut : perçage à partir de **Z**)
- **Z2: Pt arrivée alésage**
- **F1: Pas de vis** (= avance)
- **J: Sens du filet:**
 - **0: Filet à droite**
 - **1: Filet à gauche**
- **I: Diamètre filet**
- **R: Rayon d'approche** (par défaut : $(I - \text{diamètre de la fraise})/2$)
- **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
- **V: Méthode de fraisage**
 - **0: une rotation** – le filet est fraisé avec une hélice sur 360°
 - **1: course** – le filet est usiné en plusieurs trajectoires hélicoïdales (outil monodent)
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

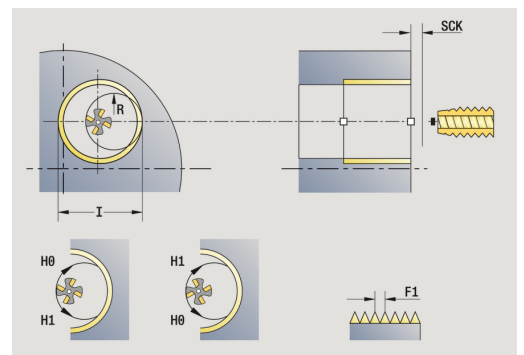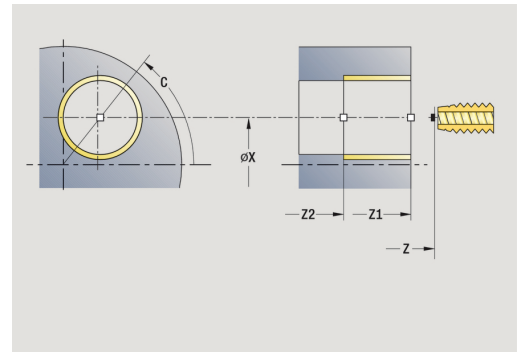

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**

Exécution du cycle :

- 1 se positionne à l'**Angle broche C** (en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche)
- 2 positionne l'outil au **Pt arrivée alésage Z2** (fond du filet)
- 3 se déplace avec le **Rayon d'approche R**
- 4 fraise le filet sur une rotation de 360° et passe en fonction du **Pas de filetage F1**
- 5 dégage l'outil et se retire au **Point initial**
- 6 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Exemples de cycles de perçage

Perçage au centre et taraudage

L'usinage est exécuté en deux étapes. Le **Perçage axiale** réalise le perçage, le **Taraudage axiale** le taraudage.

Le foret est positionné à la distance de sécurité, devant la pièce (**Point initial X, Z**). C'est pour cette raison que le **Pt départ alésage Z1** n'est pas programmé. Pour le pointage, une réduction d'avance est programmée dans les paramètres **AB** et **V**.




Le pas de filetage n'est pas programmé. La commande utilise le pas de filet de l'outil. Le **Régime recul SR** permet d'obtenir un retrait rapide de l'outil.

Données d'outil (foret)


- **TO** = 8 – orientation d'outil
- **I** = 8,2 – diamètre de perçage
- **B** = 118 – angle de pointe
- **H** = 0 – l'outil n'est pas un outil tournant

Données d'outil (taraud)

- **TO** = 8 – orientation d'outil
- **I** = 10 – diamètre de taraudage M10
- **F** = 1,5 – pas du filet
- **H** = 0 – l'outil n'est pas un outil tournant

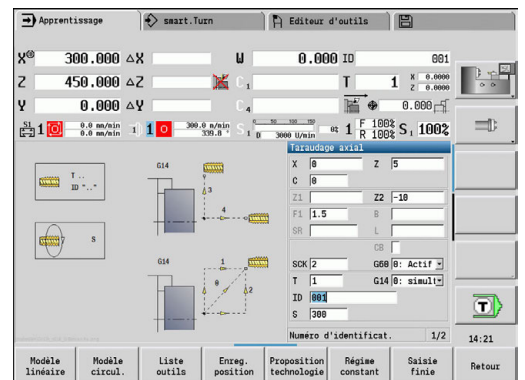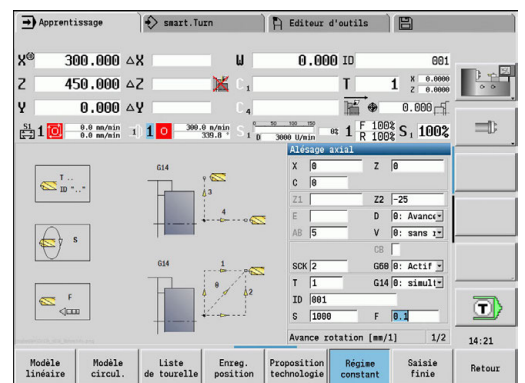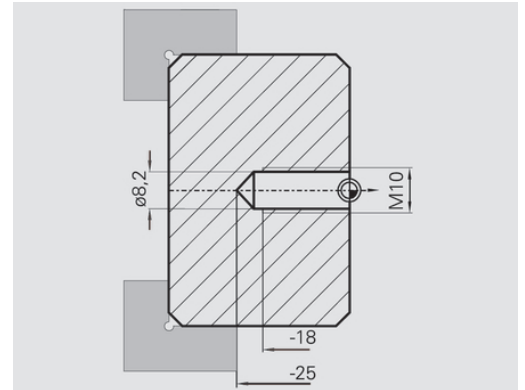

5.8 Cycles de fraisage


Élément de menu	Signification
	Avec les cycles de fraisage, vous réalisez des rainures axiales et radiales, des contours, des poches, des surfaces et des multipans.






 
 
Usinage de motifs :

Informations complémentaires: "Motif de perçages et motif de fraisage", Page 408

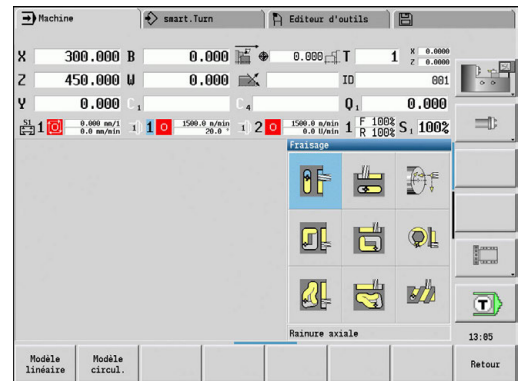Dans le sous-mode **Apprentissage**, les cycles contiennent l'activation/désactivation de l'axe C et le positionnement de la broche.

En mode **Machine**, vous activez l'axe C avec **Positionnement en avance rapide** et vous positionnez la broche **avant** le cycle de fraisage. Les cycles de fraisage désactivent l'axe C.



Élément de menu	Cycles de fraisage
	Pos.marche rapide Activation axe C, positionnement de l'outil et de la broche
	Rainurage axial/Rainurage radial fraise une rainure individuelle ou un motif de rainures
	Figure-axial/Figure-radial fraise une figure individuelle
	Contour ICP axial/Cont. ICP radial fraise des contours ICP individuels ou des motifs de contour
	Fraisage frontal fraise des surfaces ou des multipans
	Fraisage rain. héli. rad. Le fraisage radial fraise une rainure hélicoïdale
	Gravure axiale/Gravure radiale grave des caractères et des chaînes de caractères

Pos.marche rapide Fraisage



- ▶ Sélectionner **Fraisage**




- ▶ Sélectionner le **Pos.marche rapide**

Le cycle active l'axe C, positionne la broche (axe C) et l'outil.



- Le **positionnement en avance rapide** n'est possible qu'en mode **Machine**
- Un cycle de fraisage manuel suivant désactive à nouveau l'axe C.

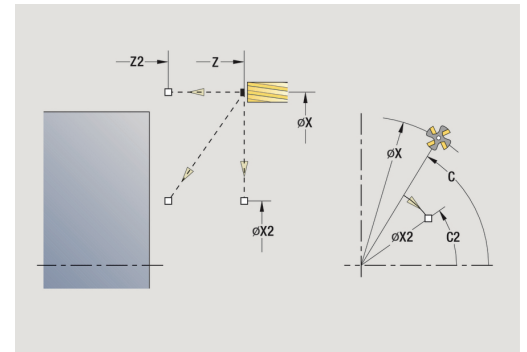

Paramètres du cycle :

- **X2, Z2: Point destination**
- **C2: Angle final** – position de l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C
- 2 installe l'outil actuel
- 3 positionne l'outil en avance rapide au **Point destination X2, Z2** et à l'**Angle final C2**, en même temps

Rainure axiale



- ▶ Sélectionner **Fraisage**






- ▶ Sélectionner **Rainure axiale**

Le cycle usine une rainure sur la face frontale. La largeur de la rainure est le diamètre de la fraise.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Pt cible rainure en X** (cote de diamètre)
- **C1: Angle pt cible rainure** (par défaut : angle de broche C)
- **L: Longueur rainure**
- **A1: Angle vers axe X** (par défaut : 0°)
- **Z1: Arêt sup.fraise** (par défaut : **Point départ Z**)
- **Z2: Fond fraisage**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

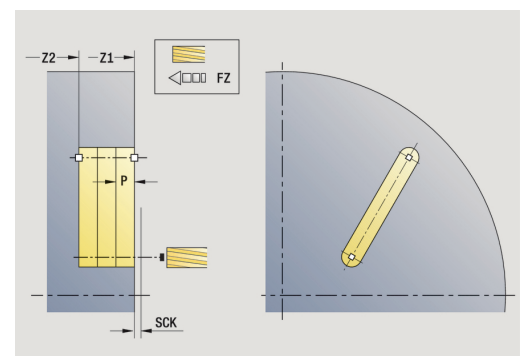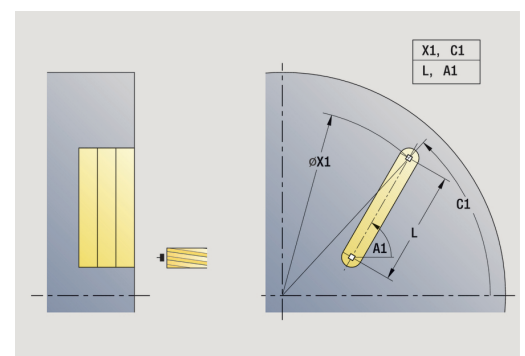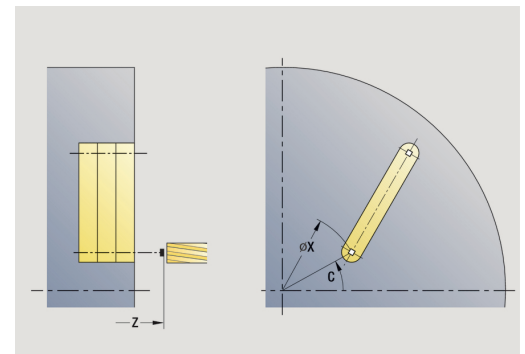

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**

Combinaisons de paramètres pour la position et l'orientation de la rainure :

- **X1, C1**
- **L, A1**

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes
- 3 effectue une passe avec l'**Avance de plong FZ**
- 4 fraise jusqu'au **point final de la rainure**
- 5 effectue une passe avec l'**Avance de plong FZ**
- 6 fraise jusqu'au **point de départ de la rainure**
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage
- 8 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Rainure radiale



- ▶ Sélectionner **Fraisage**





- ▶ Sélectionner **Rainure radiale**

Le cycle usine une rainure sur le pourtour de la pièce. La largeur de la rainure est le diamètre de la fraise.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **Z1: Point cible rainure**
- **C1: Angle pt cible rainure** (par défaut : angle de broche C)
- **L: Longueur rainure**
- **A1: Angle vers axe Z** (par défaut : 0°)
- **X1: Arête sup. fraise** (cote du diamètre ; par défaut : **Point départ X**)
- **X2: Fond de fraisage**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

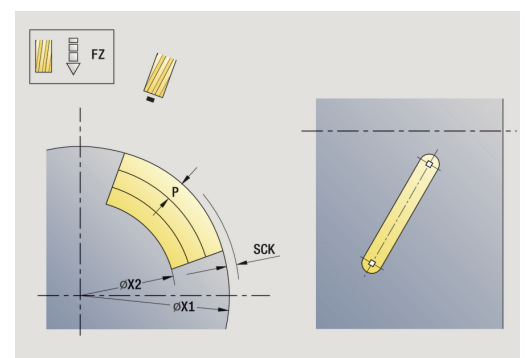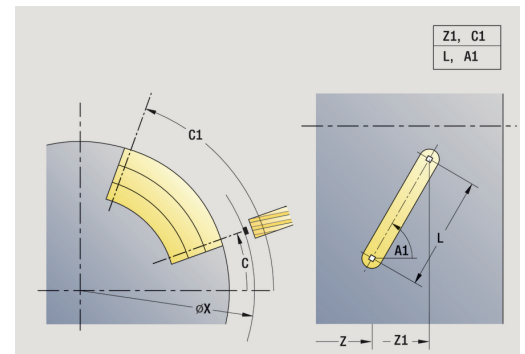

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**

Combinaisons de paramètres pour la position et l'orientation de la rainure :

■ **X1, C1**

■ **L, A1**

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 Calcul de la répartition des passes
- 3 effectue une passe avec l'**Avance de plong FZ**
- 4 fraise jusqu'au **point final de la rainure**
- 5 effectue une passe avec l'**Avance de plong FZ**
- 6 fraise jusqu'au **point de départ de la rainure**
- 7 répète les étapes 3..6 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage
- 8 se positionne au **Point initial X** et désactive l'axe C
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Figure axiale



► Sélectionner **Fraisage**







► Sélectionner la **Figure axiale**

En fonction des paramètres, le cycle fraise l'un des contours suivants ou réalise l'ébauche/la finition d'une poche sur la face frontale :


- rectangle (**Q** = 4, **L** <> **B**)
- carré (**Q** = 4, **L** = **B**)
- cercle (**Q** = 0, **RE** > 0, **L** et **B** : aucune valeur)
- triangle ou polygone (**Q** = 3 ou **Q** > 4, **L** <> 0)

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **C**: Angle broche – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **X1**: Diamètre centre figure
- **C1**: Angle centre figure (par défaut: Angle broche C)
- **Q**: Nombre de côtés (par défaut : 0)
 - **Q** = 0: cercle
 - **Q** = 4: rectangle, carré
 - **Q** = 3: triangle
 - **Q** > 4: polygone
- **L**: Longueur côté
 - Rectangle : longueur du rectangle
 - Carré, polygone : longueur d'arête
 - Polygone : **L** < 0 diamètre du cercle inscrit
 - Cercle : aucune valeur
- **B**: Largeur rectangle
 - Rectangle : largeur du rectangle
 - Carré : **L** = **B**
 - Polygone, cercle : aucune valeur
- **RE**: Rayon d'arrondi (par défaut : 0)
 - Rectangle, carré, polygone : rayon d'arrondi
 - Cercle : rayon du cercle
- **A**: Angle vers axe X (par défaut : 0°)
 - Rectangle, carré, polygone : orientation de la figure
 - Cercle : aucune introduction
- **Z1**: Arêt sup.fraise (par défaut : Point départ Z)
- **P2**: Prof. fraisage
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle

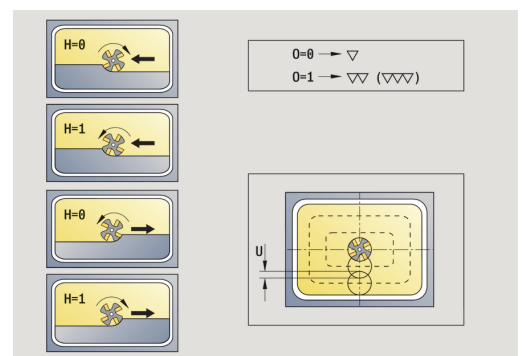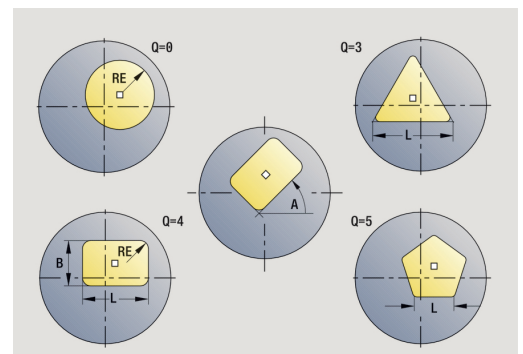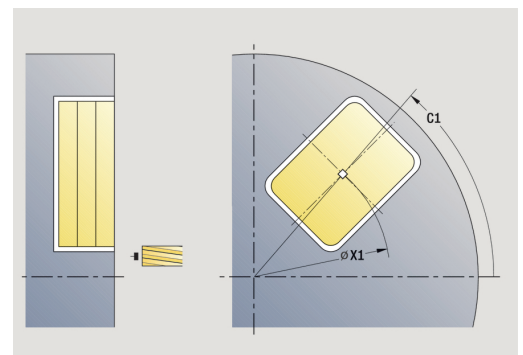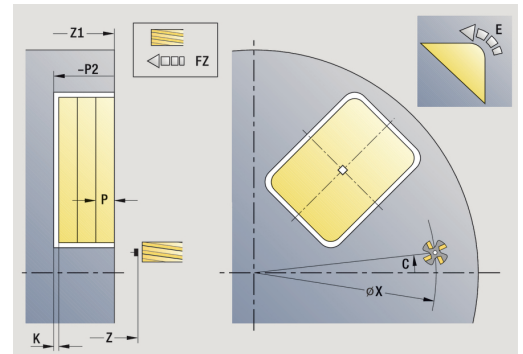

- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **I: Surépaisseur paraxiale**
- **K: Surép. dans sens passe**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **E: Avance réduite** pour les éléments circulaires (par défaut : avance active)
- **O: Ebauche/finit.** – uniquement pour le fraisage de poches
 - **0: Ebauche**
 - **1: Finition**
- **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
- **U: Facteur recouvrement** – définit le recouvrement des trajectoires de fraisage (par défaut : 0,5) (plage : 0 – 0,99)
Recouvrement = $U * \text{diamètre de fraise}$
 - **U = 0** ou aucune valeur : fraisage de contour
 - **U > 0**: fraisage de poche –recouvrement minimal des trajectoires de fraisage = $U * \text{diamètre de la fraise}$
- **JK: Fraisage contour** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de contour
 - **0: sur le contour**
 - **1: à l'int. du contour**
 - **2: à l'ext. du contour**
- **JT: Fraisage de poches** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de poches
 - **0: intér. vers l'extér.**
 - **1: extér. vers l'intér.**
- **R: Rayon** (par défaut : 0)
 - **R = 0**: l'élément de contour est directement approché ; positionnement au point d'approche, au-dessus du plan de fraisage, puis plongée verticale en profondeur
 - **R > 0**: la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie en forme d'arc de cercle, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins intérieurs : la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins extérieurs : la longueur d'un élément d'approche/de sortie linéaire ; l'élément de contour est approché/quitté par la tangente

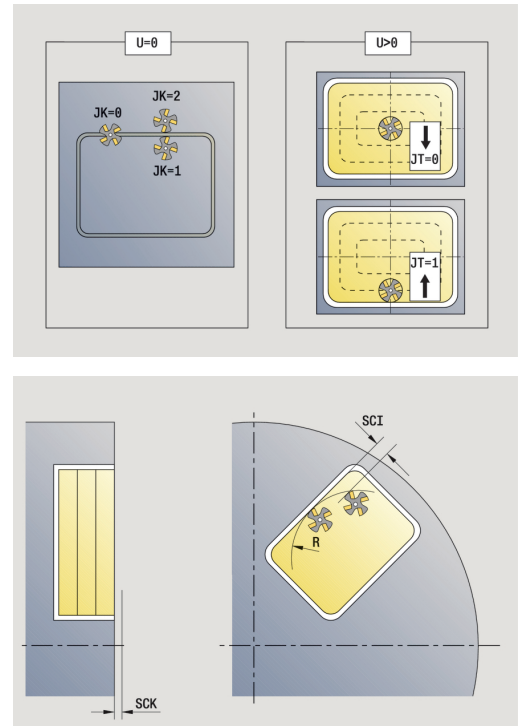

- **RB: Plan de retrait**
- **SCI: Distance sécurité** dans le plan d'usinage
- **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**



Informations relatives aux paramètres et aux fonctions :

- **Fraisage de contour ou de poche** : il est défini avec le **Facteur recouvrement U**
- **Sens de fraisage** : il est influencé par le **Sens déroul. fraisage H** et le sens de rotation de la fraise
Informations complémentaires: "Sens de fraisage du contour", Page 398
- **Compensation du rayon de la fraise** : est appliquée (sauf pour le fraisage du contour avec **J=0**)
- **Approche et sortie** : pour les contours fermés, le point de départ du premier élément (de l'élément le plus long pour les rectangles) correspond à la position d'approche et de sortie. C'est le paramètre **Rayon d'approche R** qui permet de définir si l'approche doit se faire directement ou en arc de cercle.
- Le **Fraisage contour JK** définit si la fraise usine sur le contour (centre de la fraise sur le contour) ou sur la partie intérieure/extérieure du contour.
- **Fraisage de poches – Ebauche (O=0):** vous définissez avec **JT** si la poche doit être fraisée de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.
- **Fraisage de poches – Finition (O=1):** l'outil usine d'abord le bord de la poche, puis le fond. Le paramètre **JT** vous permet de définir si la finition du fond de la poche doit être réalisée de l'intérieur vers l'extérieur, ou inversement.

Exécution du cycle :

Toutes les variantes :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes (passes dans le plan de fraisage, passes de fraisage en profondeur)

Fraisage de contour:

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 fraise la surface
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – ébauche :

- 3 déplace l'outil à la **Distance sécurité** et plonge au premier plan de fraisage
- 4 usine un plan de fraisage – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – finition :

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 réalise la finition du bord de la poche - plan par plan
- 5 réalise la finition du fond de la poche – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 6 réalise la finition de la poche avec l'avance programmée

Toutes les variantes :

- 7 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Figure radiale



► Sélectionner **Fraisage**







► Sélectionner la **Figure radiale**

En fonction des paramètres, le cycle fraise l'un des contours suivants ou effectue l'ébauche/la finition d'une poche sur le pourtour :


- Rectangle (**Q=4**, **L<>B**)
- Carré (**Q=4**, **L=B**)
- Cercle (**Q=0**, **RE>0**, **L** et **B**: aucune valeur)
- Triangle ou polygone (**Q=3** ou **Q>4**, **L<>0**)

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **C**: Angle broche – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Z1**: Centre figure
- **C1**: Angle centre figure (par défaut: Angle broche C)
- **Q**: Nombre de côtés (par défaut : 0)
 - Q = 0: cercle
 - Q = 4: rectangle, carré
 - Q = 3: triangle
 - Q > 4: polygone
- **L**: Longueur côté
 - Rectangle : longueur du rectangle
 - Carré, polygone : longueur d'arête
 - Polygone : **L < 0** diamètre du cercle inscrit
 - Cercle : aucune valeur
- **B**: Largeur rectangle
 - Rectangle : largeur du rectangle
 - Carré : **L = B**
 - Polygone, cercle : aucune valeur
- **RE**: Rayon d'arrondi (par défaut : 0)
 - Rectangle, carré, polygone : rayon d'arrondi
 - Cercle : rayon du cercle
- **A**: Angle vers axe Z (par défaut : 0°)
 - Rectangle, carré, polygone : orientation de la figure
 - Cercle : aucune introduction
- **X1**: Arête sup. fraise (cote du diamètre ; par défaut : Point départ X)
- **P2**: Prof. fraisage
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID** : No. d'identif.
- **S**: Vitesse de coupe ou Régime constant
- **F**: Avance/tour
- **I**: Surép. dans sens passe

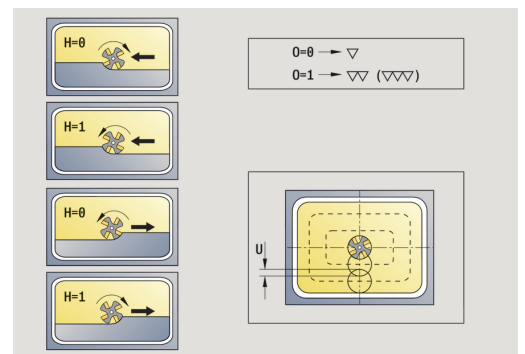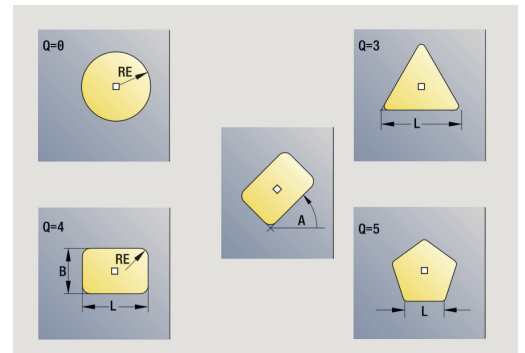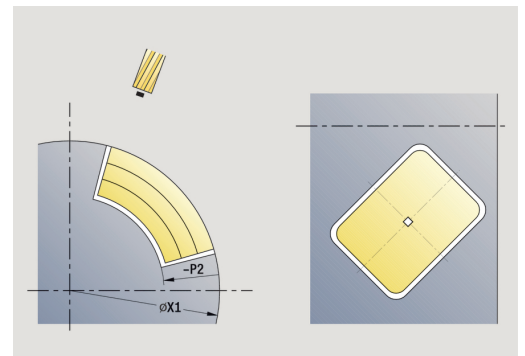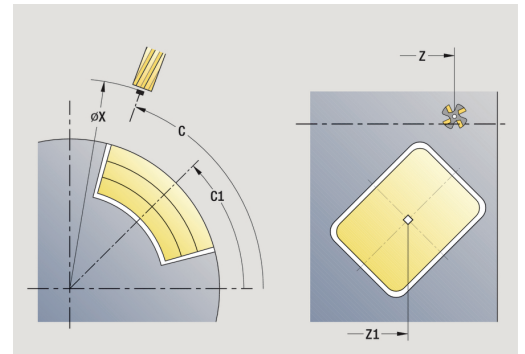

- **K: Surépaisseur paraxiale**
 - **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
 - **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
 - **E: Avance réduite** pour les éléments circulaires (par défaut : avance active)
 - **O: Ebauche/finit.** – uniquement pour le fraisage de poches
 - **0: Ebauche**
 - **1: Finition**
 - **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
 - **U: Facteur recouvrement** – définit le recouvrement des trajectoires de fraisage (par défaut : 0,5) (plage : 0 – 0,99)
Recouvrement = $U * \text{diamètre de fraise}$
 - $U = 0$ ou aucune valeur : fraisage de contour
 - $U > 0$: fraisage de poche – recouvrement minimal des trajectoires de fraisage = $U * \text{diamètre de la fraise}$
 - **JK: Fraisage contour** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de contour
 - **0: sur le contour**
 - **1: à l'int. du contour**
 - **2: à l'ext. du contour**
 - **JT: Fraisage de poches** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de poches
 - **0: intér. vers l'extér.**
 - **1: extér. vers l'intér.**
 - **R: Rayon** (par défaut : 0)
 - $R = 0$: l'élément de contour est directement approché ; positionnement au point d'approche, au-dessus du plan de fraisage, puis plongée verticale en profondeur
 - $R > 0$: la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie en forme d'arc de cercle, tangentiellement à l'élément de contour.
 - $R < 0$ pour les coins intérieurs : la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie, tangentiellement à l'élément de contour.
 - $R < 0$ pour les coins extérieurs : la longueur d'un élément d'approche/de sortie linéaire ; l'élément de contour est approché/quitté par la tangente
 - **RB: Plan de retrait**
 - **SCI: Distance sécurité** dans le plan d'usinage
 - **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
- Informations complémentaires:** "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
 - **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
 - **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

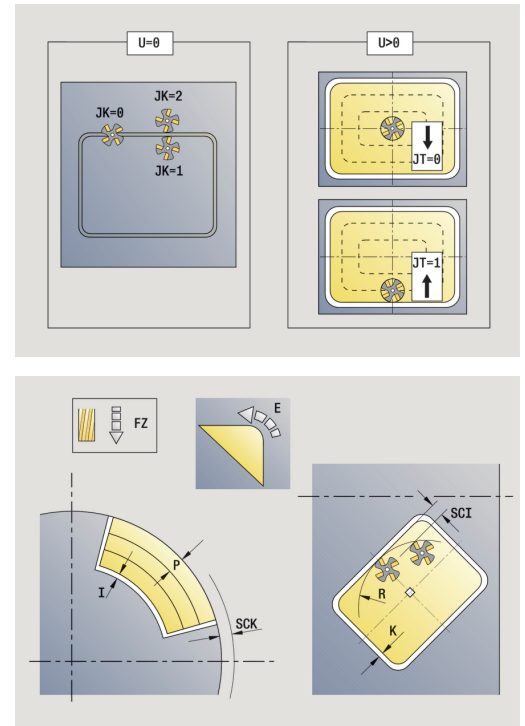

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**



Informations relatives aux paramètres et aux fonctions :

- **Fraisage de contour ou de poche** : il est défini avec le **Facteur recouvrement U**
- **Sens de fraisage** : il est influencé par le **Sens déroul. fraisage H** et le sens de rotation de la fraise
Informations complémentaires: "Sens de fraisage du contour", Page 398
- **Compensation du rayon de la fraise** : est appliquée (sauf pour le fraisage du contour avec **J=0**)
- **Approche et sortie** : pour les contours fermés, le point de départ du premier élément (de l'élément le plus long pour les rectangles) correspond à la position d'approche et de sortie. C'est le paramètre **Rayon d'approche R** qui permet de définir si l'approche doit se faire directement ou en arc de cercle.
- Le **Fraisage contour JK** définit si la fraise usine sur le contour (centre de la fraise sur le contour) ou sur la partie intérieure/extérieure du contour.
- **Fraisage de poches – Ebauche (O=0)**: vous définissez avec **JT** si la poche doit être fraisée de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.
- **Fraisage de poches – Finition (O=1)**: l'outil usine d'abord le bord de la poche, puis le fond. Le paramètre **JT** vous permet de définir si la finition du fond de la poche doit être réalisée de l'intérieur vers l'extérieur, ou inversement.

Exécution du cycle :

Toutes les variantes :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes (passes dans le plan de fraisage, passes de fraisage en profondeur)

Fraisage de contour:

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 fraise la surface
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – ébauche :

- 3 déplace l'outil à la **Distance sécurité** et plonge au premier plan de fraisage
- 4 usine un plan de fraisage – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – finition :

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 réalise la finition du bord de la poche - plan par plan
- 5 réalise la finition du fond de la poche – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 6 réalise la finition de la poche avec l'avance programmée

Toutes les variantes :

- 7 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Contour ICP axial



- ▶ Sélectionner **Fraisage**







- ▶ Sélectionner **Contour ICP axial**

En fonction des paramètres, le cycle fraise l'un des contours suivants ou effectue l'ébauche/la finition d'une poche sur la face frontale.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **Z1: Arêt sup.fraise** (par défaut : **Point départ Z**)
- **P2: Prof. fraisage**
- **I: Surépaisseur paraxiale**
- **K: Surép. dans sens passe**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **E: Avance réduite** pour les éléments circulaires (par défaut : avance active)
- **FK: No. contour ICP**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **O: Ebauche/finit.** – uniquement pour le fraisage de poches
 - **0: Ebauche**
 - **1: Finition**
- **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
- **U: Facteur recouvrement** – définit le recouvrement des trajectoires de fraisage (par défaut : 0,5) (plage : 0 – 0,99)
Recouvrement = $U \cdot \text{diamètre de fraise}$
 - $U = 0$ ou aucune valeur : fraisage de contour
 - $U > 0$: fraisage de poche – recouvrement minimal des trajectoires de fraisage = $U \cdot \text{diamètre de la fraise}$
- **JK: Fraisage contour** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de contour
 - **0: sur le contour**
 - **1: à l'int. du contour**
 - **2: à l'ext. du contour**

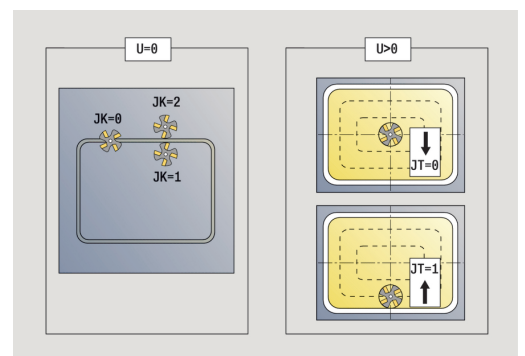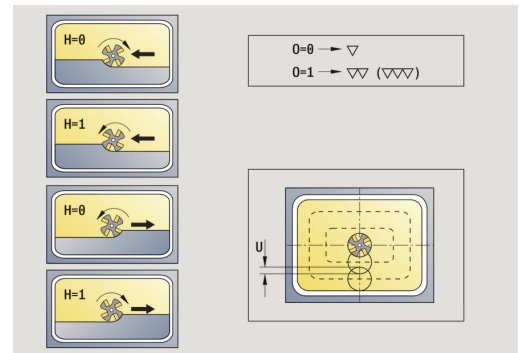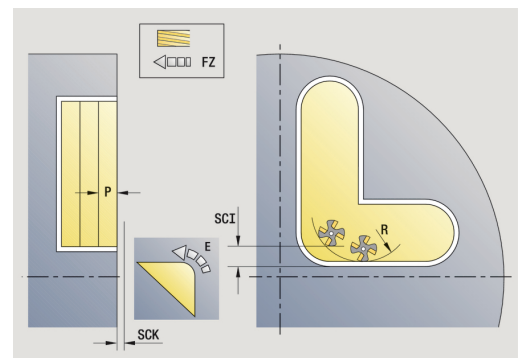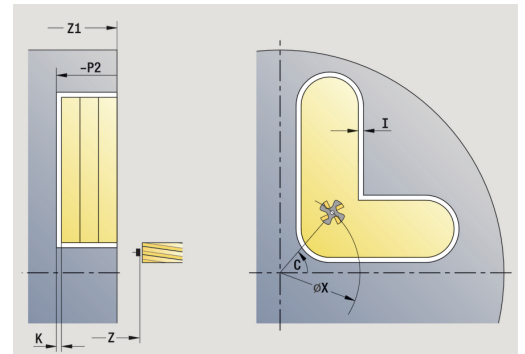

- **JT: Fraisage de poches** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de poches
 - **0: intér. vers l'extér.**
 - **1: extér. vers l'intér.**
- **R: Rayon** (par défaut : 0)
 - **R = 0:** l'élément de contour est directement approché ; positionnement au point d'approche, au-dessus du plan de fraisage, puis plongée verticale en profondeur
 - **R > 0:** la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie en forme d'arc de cercle, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins intérieurs : la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins extérieurs : la longueur d'un élément d'approche/de sortie linéaire ; l'élément de contour est approché/quitté par la tangente
- **RB: Plan de retrait**
- **SCI: Distance sécurité** dans le plan d'usinage
- **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **BG: Largeur chanfrein** pour l'ébavurage
- **JG: Diamètre pré-usinage**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**



Informations relatives aux paramètres et aux fonctions :

- **Fraisage de contour ou de poche** : il est défini avec le **Facteur recouvrement U**
- **Sens de fraisage** : il est influencé par le **Sens déroul. fraisage H** et le sens de rotation de la fraise
Informations complémentaires: "Sens de fraisage du contour", Page 398
- **Compensation du rayon de la fraise** : est appliquée (sauf pour le fraisage du contour avec **J=0**)
- **Approche et sortie** : pour les contours fermés, le point de départ du premier élément (de l'élément le plus long pour les rectangles) correspond à la position d'approche et de sortie. C'est le paramètre **Rayon d'approche R** qui permet de définir si l'approche doit se faire directement ou en arc de cercle.
- Le **Fraisage contour JK** définit si la fraise usine sur le contour (centre de la fraise sur le contour) ou sur la partie intérieure/extérieure du contour.
- **Fraisage de poches – Ebauche (O=0)**: vous définissez avec **JT** si la poche doit être fraisée de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.
- **Fraisage de poches – Finition (O=1)**: l'outil usine d'abord le bord de la poche, puis le fond. Le paramètre **JT** vous permet de définir si la finition du fond de la poche doit être réalisée de l'intérieur vers l'extérieur, ou inversement.

Exécution du cycle :

Toutes les variantes :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes (passes dans le plan de fraisage, passes de fraisage en profondeur)

Fraisage de contour:

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 fraise la surface
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – ébauche :

- 3 déplace l'outil à la **Distance sécurité** et plonge au premier plan de fraisage
- 4 usine un plan de fraisage – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – finition :

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 réalise la finition du bord de la poche - plan par plan
- 5 réalise la finition du fond de la poche – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 6 réalise la finition de la poche avec l'avance programmée

Toutes les variantes :

- 7 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Cont. ICP radial



► Sélectionner **Fraisage**







► Sélectionner **Cont. ICP radial**

En fonction des paramètres, le cycle fraise l'un des contours suivants ou effectue l'ébauche/la finition d'une poche sur le pourtour.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Arête sup. fraise** (cote du diamètre ; par défaut : **Point départ X**)
- **P2: Prof. fraisage**
- **I: Surép. dans sens passe**
- **K: Surépaisseur paraxiale**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **E: Avance réduite** pour les éléments circulaires (par défaut : avance active)
- **FK: No. contour ICP**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **O: Ebauche/finit.** – uniquement pour le fraisage de poches
 - **0: Ebauche**
 - **1: Finition**
- **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
- **U: Facteur recouvrement** – définit le recouvrement des trajectoires de fraisage (par défaut : 0,5) (plage : 0 – 0,99)
 Recouvrement = $U \cdot \text{diamètre de fraise}$
 - $U = 0$ ou aucune valeur : fraisage de contour
 - $U > 0$: fraisage de poche – recouvrement minimal des trajectoires de fraisage = $U \cdot \text{diamètre de la fraise}$
- **JK: Fraisage contour** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de contour
 - **0: sur le contour**
 - **1: à l'int. du contour**
 - **2: à l'ext. du contour**

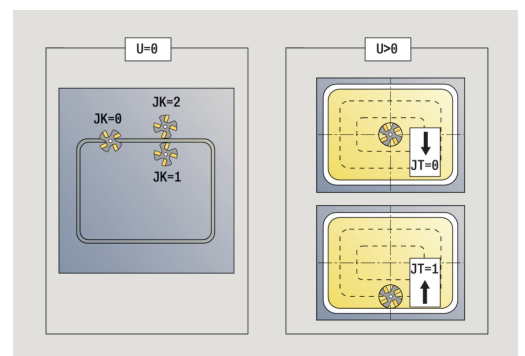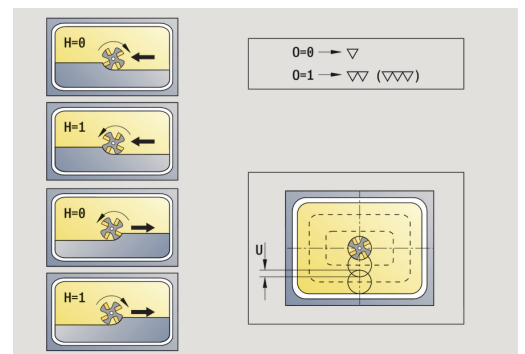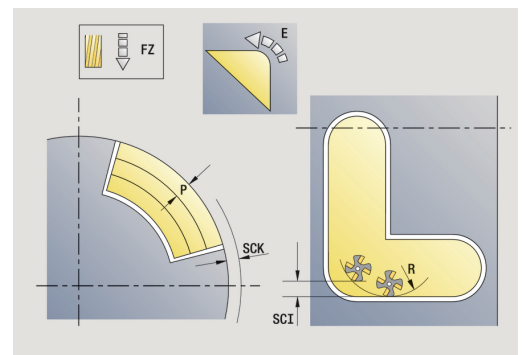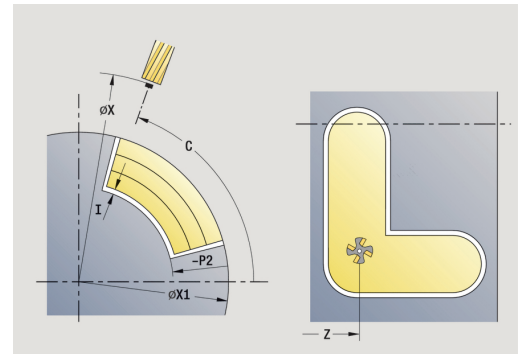

- **JT: Fraisage de poches** – cette donnée n'est exploitée que pour un fraisage de poches
 - **0: intér. vers l'extér.**
 - **1: extér. vers l'intér.**
- **R: Rayon** (par défaut : 0)
 - **R = 0:** l'élément de contour est directement approché ; positionnement au point d'approche, au-dessus du plan de fraisage, puis plongée verticale en profondeur
 - **R > 0:** la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie en forme d'arc de cercle, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins intérieurs : la fraise effectue un mouvement d'approche/de sortie, tangentiellement à l'élément de contour.
 - **R < 0** pour les coins extérieurs : la longueur d'un élément d'approche/de sortie linéaire ; l'élément de contour est approché/quitté par la tangente
- **RB: Plan de retrait**
- **SCI: Distance sécurité** dans le plan d'usinage
- **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **BG: Largeur chanfrein** pour l'ébavurage
- **JG: Diamètre pré-usinage**
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**



Informations relatives aux paramètres et aux fonctions :

- **Fraisage de contour ou de poche** : il est défini avec le **Facteur recouvrement U**
- **Sens de fraisage** : il est influencé par le **Sens déroul. fraisage H** et le sens de rotation de la fraise
Informations complémentaires: "Sens de fraisage du contour", Page 398
- **Compensation du rayon de la fraise** : est appliquée (sauf pour le fraisage du contour avec **J=0**)
- **Approche et sortie** : pour les contours fermés, le point de départ du premier élément (de l'élément le plus long pour les rectangles) correspond à la position d'approche et de sortie. C'est le paramètre **Rayon d'approche R** qui permet de définir si l'approche doit se faire directement ou en arc de cercle.
- Le **Fraisage contour JK** définit si la fraise usine sur le contour (centre de la fraise sur le contour) ou sur la partie intérieure/extérieure du contour.
- **Fraisage de poches – Ebauche (O=0)**: vous définissez avec **JT** si la poche doit être fraisée de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement.
- **Fraisage de poches – Finition (O=1)**: l'outil usine d'abord le bord de la poche, puis le fond. Le paramètre **JT** vous permet de définir si la finition du fond de la poche doit être réalisée de l'intérieur vers l'extérieur, ou inversement.

Exécution du cycle :

Toutes les variantes :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes (passes dans le plan de fraisage, passes de fraisage en profondeur)

Fraisage de contour:

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 fraise la surface
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – ébauche :

- 3 déplace l'outil à la **Distance sécurité** et plonge au premier plan de fraisage
- 4 usine un plan de fraisage – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 5 effectue une passe pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4..5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Fraisage de poches – finition :

- 3 effectue un déplacement d'approche en respectant le **Rayon R**, ainsi qu'une passe pour le premier plan de fraisage
- 4 réalise la finition du bord de la poche - plan par plan
- 5 réalise la finition du fond de la poche – selon le **Fraisage de poches JT**, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur
- 6 réalise la finition de la poche avec l'avance programmée

Toutes les variantes :

- 7 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Fraisage frontal



► Sélectionner **Fraisage**







► Sélectionner **Fraisage frontal**

En fonction des paramètres, le cycle fraise sur la face frontale :



- une ou deux surfaces (**Q** = 1 ou **Q** = 2, **B** > 0)
- rectangle (**Q** = 4, **L** <> **B**)
- carré (**Q** = 4, **L** = **B**)
- triangle ou polygone (**Q** = 3 ou **Q** > 4, **L** <> 0)
- cercle (**Q** = 0, **RE** > 0, **L** et **B** : aucune valeur)

Paramètres du cycle :

- **X, Z**: Point initial
- **C**: Angle broche – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **X1**: Diamètre centre figure
- **C1**: Angle centre figure (par défaut: Angle broche C)
- **Z1**: Arêt sup.fraise (par défaut : Point départ Z)
- **Z2**: Fond fraisage
- **Q**: Nombre de côtés
 - **Q** = 0: cercle
 - **Q** = 1: une surface
 - **Q** = 2: deux surface décalées de 180°
 - **Q** = 3: triangle
 - **Q** = 4: rectangle, carré
 - **Q** > 4: polygone
- **L**: Longueur côté
 - Rectangle : longueur du rectangle
 - Carré, polygone : longueur d'arête
 - Polygone : **L** < 0 diamètre du cercle inscrit
 - Cercle : aucune valeur
- **B**: Larg./dia. cerc. inscrit
 - Avec **Q** = 1, **Q** = 2: épaisseur restante (matière résiduelle)
 - Rectangle : largeur du rectangle
 - Carré, polygone (**Q** >= 4): cote sur plat (uniquement pour les surfaces avec un nombre pair de surfaces ; sinon programmer **L**)
 - Cercle: aucune donnée
- **RE**: Rayon d'arrondi (par défaut : 0)
 - Polygone (**Q** > 2): rayon d'arrondi
 - Cercle (**Q** = 0): rayon du cercle
- **A**: Angle vers axe X (par défaut : 0°)
 - Polygone (**Q** > 2): position de la figure
 - Cercle: aucune donnée
- **T**: No. outil – numéro d'emplacement de la tourelle

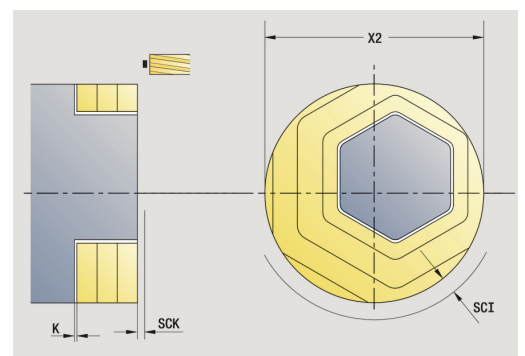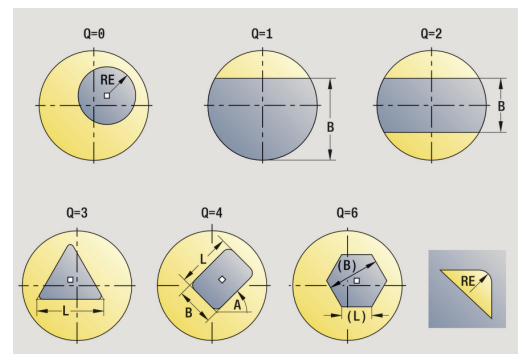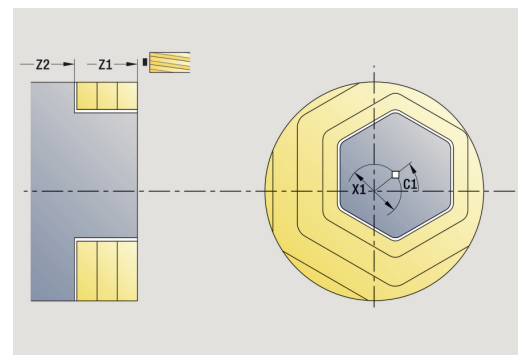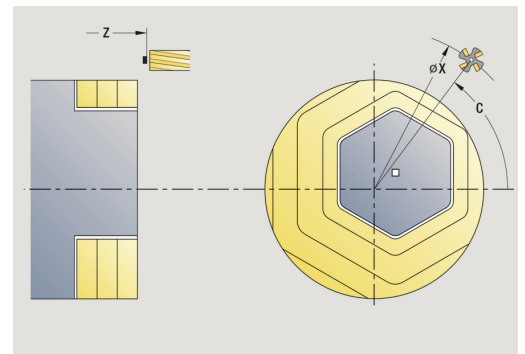

- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **I: Surépaisseur paraxiale**
- **K: Surép. dans sens passe**
- **X2: Diamètre de limite**
- **P: Prof. approche** (par défaut : profondeur totale en une passe)
- **FZ: Avance de plong** (par défaut : avance active)
- **E: Avance réduite** pour les éléments circulaires (par défaut : avance active)
- **U: Facteur recouvrement** – définit le recouvrement des trajectoires de fraisage (par défaut : 0,5) (plage : 0 – 0,99)
Recouvrement = $U * \text{diamètre de fraise}$
- **O: Ebauche/finit.**
 - **0: Ebauche**
 - **1: Finition**
- **H: Sens déroul. fraisage**
 - **0: En opposition**
 - **1: En avalant**
- **J: Sens fraisage**
- **SCI: Distance sécurité** dans le plan d'usinage
- **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)

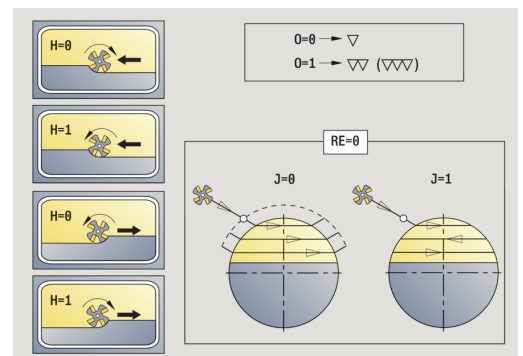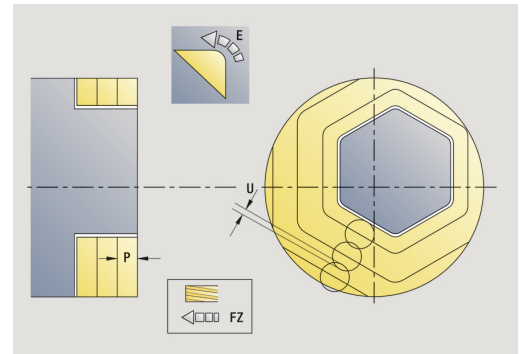

Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**

Exécution du cycle :

Toutes les variantes :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcule la répartition des passes (passes dans le plan de fraisage, passes de fraisage en profondeur)
- 3 déplace l'outil à la **Distance sécurité** et plonge au premier plan de fraisage

Ebauche :

- 4 usine un plan de fraisage, en tenant compte du **Sens fraisage J** unidirectionnel ou bidirectionnel
- 5 plonge pour le plan de fraisage suivant
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à atteindre la profondeur de fraisage

Finition :

- 4 finit le bord de l'îlot, plan par plan
- 5 réalise la finition du fond, de l'extérieur vers l'intérieur

Toutes les variantes :

- 7 se positionne au **Point initial Z** et désactive l'axe C
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Fraisage rainure hélic. rad.



- ▶ Sélectionner **Fraisage**





- ▶ Sélectionner **Fraisage rainure hélic. rad.**

Le cycle fraise une rainure hélicoïdale du **Pt départ filet** au **Pt arrivée filet**. L'**Angle initial** définit la position de départ de la rainure. La largeur de la rainure est le diamètre de la fraise.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C
- **X1: Diamètre filet**
- **C1: Angle initial**
- **Z1: Pt départ filet**
- **Z2: Pt arrivée filet**
- **F1: Pas de vis**
 - **F1** positif: hélice à droite
 - **F1** négatif: hélice à gauche
- **U: Profondeur filetage**
- **I: Passe maximale**. Les passes sont réduites selon la formule ci-après, jusqu'à $\geq 0,5$ mm. Ensuite, chaque passe se fait avec 0,5 mm.
 - Passe 1: **I**
 - Passe n: $I * (1 - (n - 1) * E)$
- **E: Réduc. prof. coupe**
- **P: Longueur d'amorce** – rampe au début de la rainure
- **K: Longueur sortie** – rampe à la fin de la rainure
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **D: Nbre des spires**
- **SCK: Distance sécurité** dans le sens de passe
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage

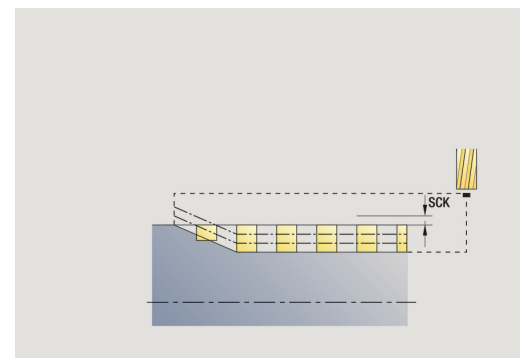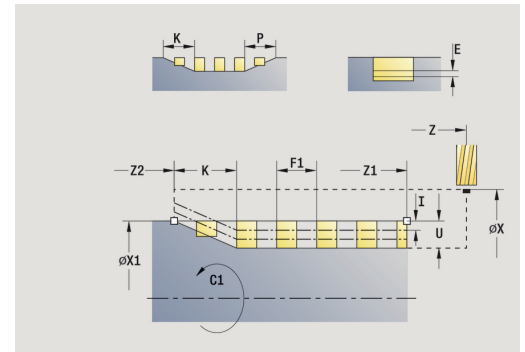

- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)




















Type d'usinage permettant d'accéder à la base de données technologiques : **Fraisage**

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C et positionne l'outil en avance rapide à l'**Angle broche C** (uniquement dans le sous-mode **Apprentissage**)
- 2 calcul de la passe actuelle
- 3 se positionne pour l'exécution du fraisage
- 4 fraise avec l'avance programmée jusqu'au **Pt arrivée filet Z2**, en tenant compte des rampes en début et fin de rainure
- 5 se retire en trajectoire paraxiale et se positionne pour l'opération de fraisage suivante
- 6 répétition de 4..5 jusqu'à la profondeur de la rainure
- 7 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Sens de fraisage du contour

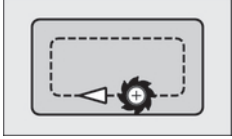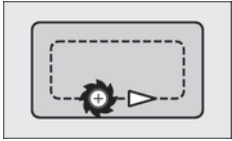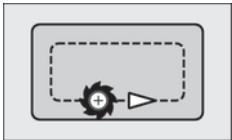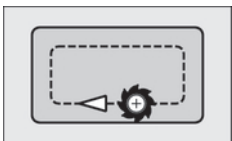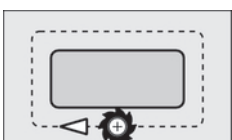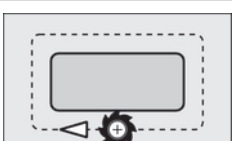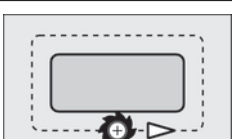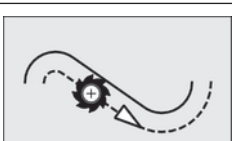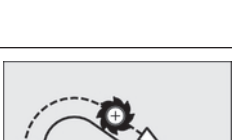Type de cycle	Sens d'usinage	Sens rot. outil	CRF	Exécution
intérieur (JK=1)	en opposition (H=0)	Mx03	à droite	
intérieur	en opposition (H=0)	Mx04	à gauche	
intérieur	en avalant (H=1)	Mx03	à gauche	
intérieur	en avalant (H=1)	Mx04	à droite	
extérieur (JK=2)	en opposition (H=0)	Mx03	à droite	
extérieur	en opposition (H=0)	Mx04	à gauche	
extérieur	en avalant (H=1)	Mx03	à gauche	
extérieur	en avalant (H=1)	Mx04	à droite	
à droite (JK=2)	Avec contours ouverts, sans fonction. Usinage dans le sens de définition du contour	sans effet	à droite	
à gauche (JK=1)	Avec contours ouverts, sans fonction. Usinage dans le sens de définition du contour	sans effet	à gauche	

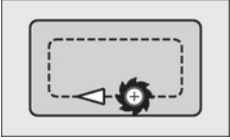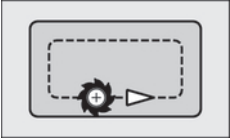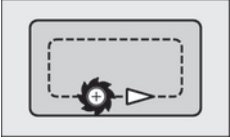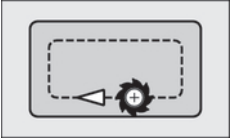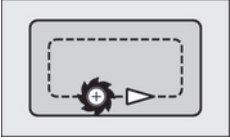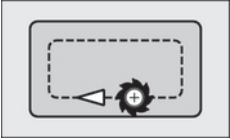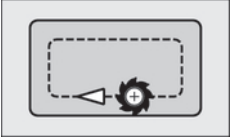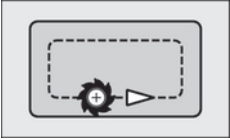Type de cycle	Sens d'usinage	Sens rot. outil	CRF	Exécution
Ebauche Finition	en opposition (H=0)	de l'int. vers l'ext. (JT=0)	Mx03	
Ebauche Finition	en opposition (H=0)	de l'intérieur vers l'extérieur (JT=0)	Mx04	
Ebauche	en avalant (H=0)	de l'extérieur vers l'intérieur (JT=1)	Mx03	
Ebauche	en opposition (H=0)	de l'extérieur vers l'intérieur (JT=1)	Mx04	
Ebauche Finition	en avalant (H=1)	de l'intérieur vers l'extérieur (JT=0)	Mx03	
Ebauche Finition	en avalant (H=1)	de l'intérieur vers l'extérieur (JT=0)	Mx04	
Ebauche	en avalant (H=1)	de l'extérieur vers l'intérieur (JT=1)	Mx03	
Ebauche	en opposition (H=1)	de l'extérieur vers l'intérieur (JT=1)	Mx04	

Exemples de cycles de fraisage




Fraisage sur la face frontale

Cet exemple montre l'usinage d'une poche. L'usinage intégral de la face frontale, y compris la définition du contour, est présenté dans l'exemple de fraisage.

L'usinage s'effectue avec le cycle **Contour ICP axial**. Lors de la définition du contour, on commence par créer le contour de base, puis on lui superpose les arrondis.

Données d'outil (fraise)

- **TO** = 8 – orientation d'outil
- **I** = 8 – diamètre de la fraise
- **K** = 4 – nombre de dents
- **TF** = 0,025 – avance par dent

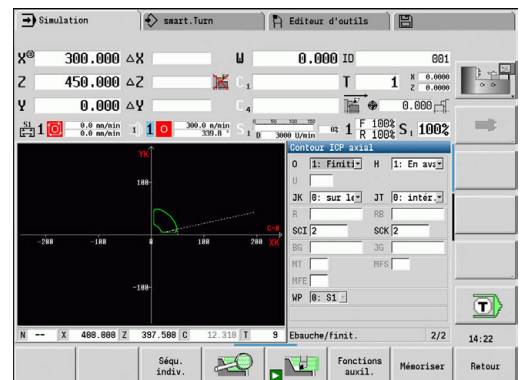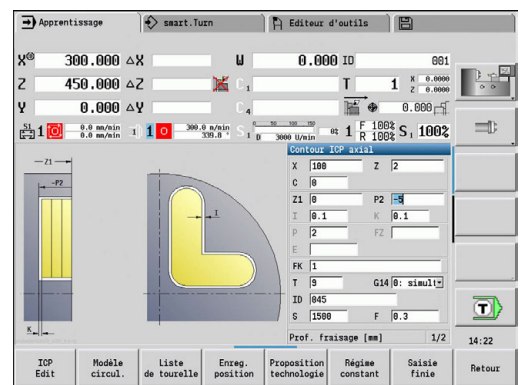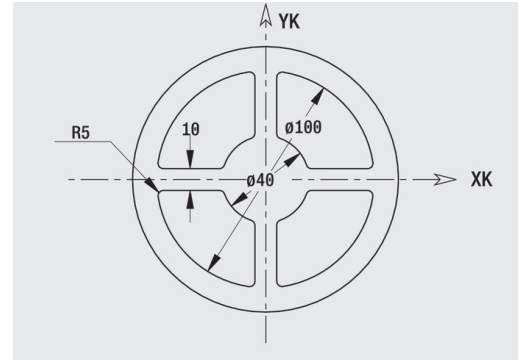

Gravure axiale

Gravure axiale



▶ Sélectionner **Fraisage**



▶ Sélectionner **Engraving**



▶ Sélectionner **Gravure axiale**

Le cycle **Gravure axiale** grave une suite de caractères cotée en linéaire ou en polaire sur la face frontale.

Tableau de caractères et autres informations :




Informations complémentaires: "Gravure axiale et radiale", Page 405

Le **Point initial** de la chaîne de caractères se définit dans le cycle. Si vous ne définissez pas de **Point initial**, le cycle commence à la position d'outil actuelle.

Vous pouvez également graver une suite de caractères avec plusieurs appels. Pour cela, vous devez prédéfinir le **Point initial** lors du premier appel. Les autres appels se programment sans **Point initial**.

Paramètres du cycle :

- **X: Point départ** – prépositionner l'outil (cote de diamètre)
- **Z: Point départ** – prépositionner l'outil
- **C: Angle broche** – prépositionner la broche de la pièce
- **TX: Text** qui doit être gravé
- **NF: No. caract.** – Code ASCII du caractère à graver
- **Z2: Point final** – position Z à laquelle l'outil doit plonger pour la gravure
- **X1: Point initial** premier caractère (polaire)
- **C1: Angle initial** premier caractère (polaire)
- **XK: Point initial** premier caractère (cartésien)
- **YK: Point initial** premier caractère (cartésien)
- **H: Haut. caract.**
- **E: Fact. distance** (calcul : voir image)
La distance entre les caractères est calculée selon la formule suivante : $H / 6 * E$
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **W: Angle inclin.** de la chaîne de caractères
- **FZ: Facteur d'avance plongée** (avance de plongée = avance actuelle * FZ)
- **V: Version (lin/pol)**
- **D: Diamètre de référence**

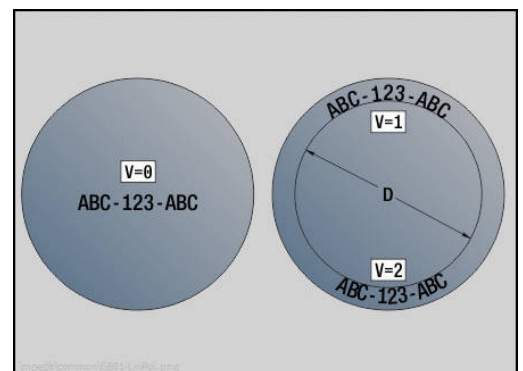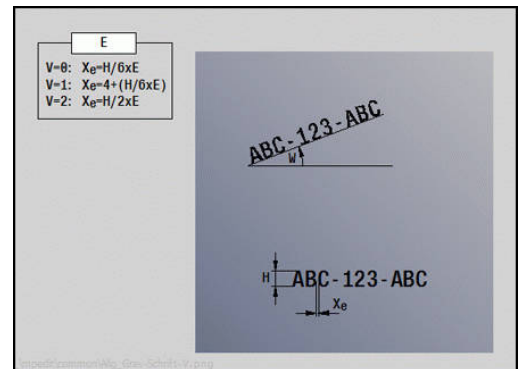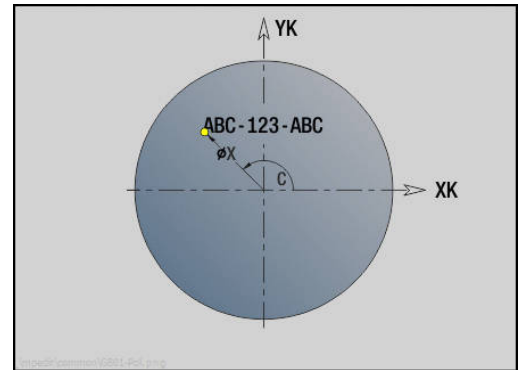

- **RB: Plan de retrait** – position Z à laquelle l'outil doit être retiré
- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Les cycles de gravure ne sont pas disponibles en mode **Machine**.

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C, Point initial X** et **Z**
- 2 se positionne au **Point initial**, si défini
- 3 effectue une passe avec le **Facteur d'avance plongée FZ**
- 4 grave avec l'avance programmée
- 5 positionne l'outil au **Plan de retrait RB** ou, si **RB** n'est pas défini, au **Point initial Z**
- 6 positionne l'outil au caractère suivant
- 7 répète les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que tous les caractères soient gravés
- 8 se positionne au **Point initial X, Z** et désactive l'axe C
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Gravure radiale



▶ Sélectionner **Fraisage**



▶ Sélectionner **Engraving**



▶ Sélectionner **Gravure radiale**

Le cycle **Gravure radiale** grave une chaîne de caractères en linéaire sur le pourtour.

Tableau de caractères et autres informations :




Informations complémentaires: "Gravure axiale et radiale", Page 405

Le **Point initial** de la chaîne de caractères se définit dans le cycle. Si vous ne définissez pas de **Point initial**, le cycle commence à la position d'outil actuelle.

Vous pouvez également graver une suite de caractères avec plusieurs appels. Pour cela, vous devez prédéfinir le **Point initial** lors du premier appel. Les autres appels se programment sans **Point initial**.

Paramètres du cycle :

- **X: Point départ** – prépositionner l'outil (cote de diamètre)
- **Z: Point départ** – prépositionner l'outil
- **C: Angle broche** – prépositionner la broche de la pièce
- **TX: Text** qui doit être gravé
- **NF: No. caract.** – Code ASCII du caractère à graver
- **X2: Point final** – position X à laquelle l'outil doit plonger pour la gravure (cote de diamètre)
- **Z1: Point initial** du premier caractère
- **C1: Angle initial** du premier caractère
- **CY: Point initial** premier caractère
- **D: Diamètre de référence**
- **H: Haut. caract.**
- **E: Fact. distance** (calcul : voir image)
La distance entre les caractères est calculée selon la formule suivante : $H / 6 * E$
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **G14: Pt.chgt outil**
Informations complémentaires: "Point de changement d'outil G14", Page 186
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **W: Angle inclin.** de la chaîne de caractères
- **FZ: Facteur d'avance plongée** (avance de plongée = avance actuelle * FZ)
- **RB: Plan de retrait** – position X à laquelle l'outil doit être retiré.

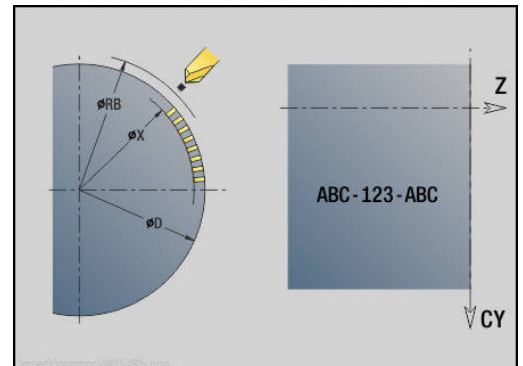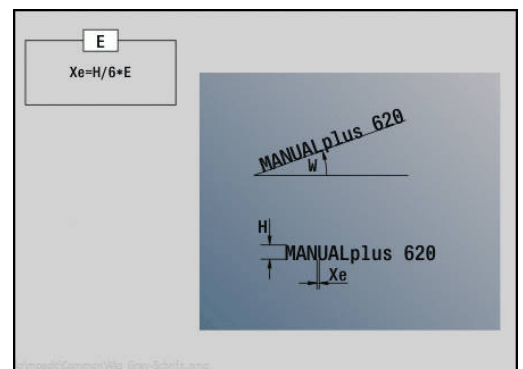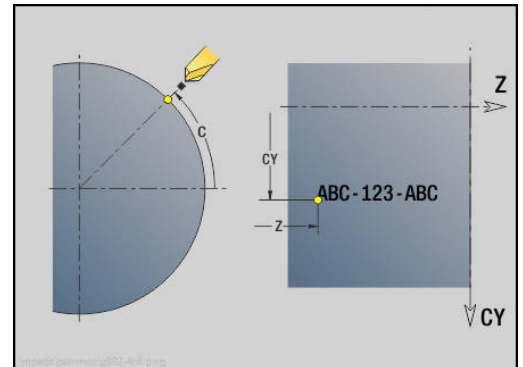

- **SCK: Distance sécurité**
Informations complémentaires: "Distances de sécurité SCI et SCK", Page 186
- **MT: M après T:** fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début:** fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin:** fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)



Les cycles de gravure ne sont pas disponibles en mode **Machine**.

Exécution du cycle :

- 1 active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C, Point initial X et Z**
- 2 se positionne au **Point initial**, si défini
- 3 effectue une passe avec le **Facteur d'avance plongée FZ**
- 4 grave avec l'avance programmée
- 5 positionne l'outil au **Plan de retrait RB** ou, si **RB** n'est pas défini, au **Point initial X**
- 6 positionne l'outil au caractère suivant
- 7 répète les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que tous les caractères soient gravés
- 8 se positionne au **Point initial X, Z** et désactive l'axe C
- 9 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

Gravure axiale et radiale

Gravure axiale et radiale

La commande connaît les caractères listés dans les tableaux suivants : Vous introduisez le texte à graver sous la forme d'une chaîne de caractères. Les trémas et caractères spéciaux que vous ne pouvez pas introduire dans l'éditeur sont à définir caractère par caractère dans **NF**. Si un texte est défini dans **ID** et un caractère dans **NF**, le texte sera gravé en premier, ensuite le caractère.



Les cycles de gravure ne sont pas disponibles en mode **Machine**.

Caractère

Minuscules

NF	Caractère
97	a
98	b
99	c
100	d
101	e
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	l
109	m
110	n
111	o
112	p
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	y
122	z

Majuscules

NF	Caractère
65	A
66	B
67	C
68	D
69	E
70	F
71	G
72	H
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	O
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	X
89	Y
90	Z

Chiffres

NF	Caractère
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9

Trémas

NF	Caractères
196	Ä
214	Ö
220	Ü
223	ß
228	ä
246	ö
252	ü

Caractère spécial

NF	Caractère	Signification
32		Espace
37	%	Pourcentage
40	(Parenthèse ouverte
41)	Parenthèse fermée
43	+	Plus
44	,	Virgule
45	-	Moins
46	.	Point
47	/	Barre oblique
58	:	Deux points
60	<	Signe inférieur à
61	=	Signe égal
62	>	Signe supérieur à
64	@	Symbole "à" commercial
91	[Crochet ouvert
93]	Crochet fermé
95	_	Tiret bas
8364	€###	Symbole Euro
181	μ	Symbole Micro
186	°	degré
215	*	Signe multiplié
33	!	Point d'exclamation
38	&	"et" commercial
63	?	Pt d'interrogation
174	®	Marque déposée
216	∅	Diamètre

5.9 Motif de perçages et motif de fraisage



Informations relatives aux motifs de perçage et de fraisage :

- **Motif de trous** : la commande génère les instructions **M12, M13** (serrage/desserrage du frein à mâchoires) dans les conditions suivantes : l'outil de perçage/de taraudage doit être un outil tournant et le sens de rotation doit être défini (paramètres **Out.ent. nein=0/ja=1 AW, Sens rotation M3=3, M4=4 MD**)
- **Contours de fraisage ICP** : si le point de départ du contour se trouve en dehors du point zéro des coordonnées, la distance "point de départ – point zéro des coordonnées" sera ajoutée à la position du motif

Informations complémentaires: "Exemples d'usinage de motifs", Page 420

Motif de perçages linéaire axial



- ▶ Sélectionner **Percer**



- ▶ Sélectionner **Perçage axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Perçage prof. axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Taraudage axiale**





- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle linéaire**

Le **Modèle linéaire** est activé pour réaliser des motifs de trous équidistants, alignés sur la face frontale.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nbre perçages**
- **X1, C1: Point initial polaire** – Point de départ du motif
- **XK, YK: Pt initial cartésien**
- **I, J: Point final (XK) et (YK)** – Point final du motif (cartésien)
- **li, Ji: Distance (XKi) et (YKi)** – distance incrémentale du motif

La commande demande également les paramètres du perçage.


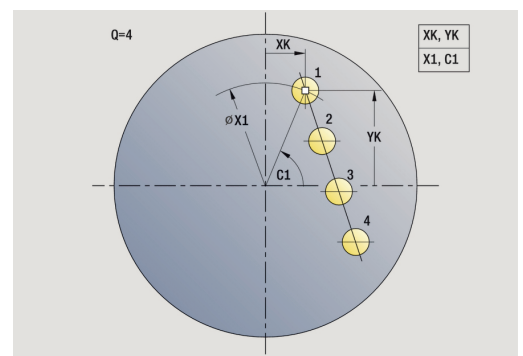
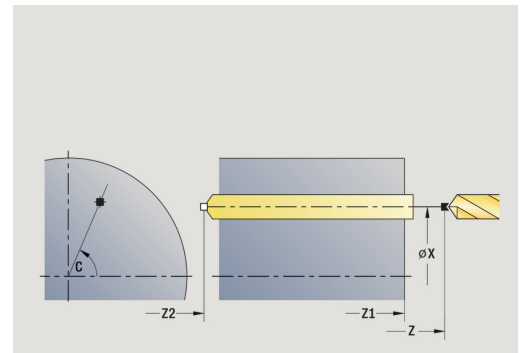


Utilisez les combinaisons suivantes pour :

- Point de départ du motif :
 - **X1, C1**
 - **XK, YK**
- Positions du motif :
 - **Ii, Ji** et **Q**
 - **I, J** et **Q**

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 procède au perçage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

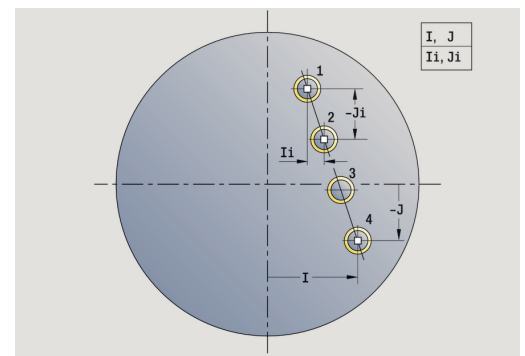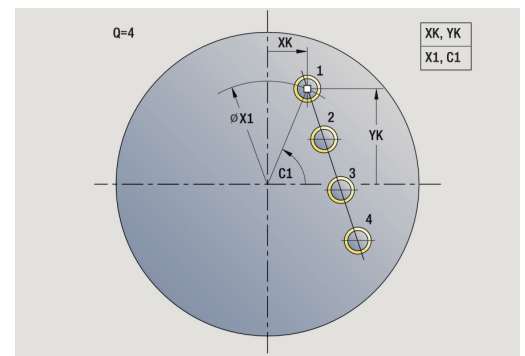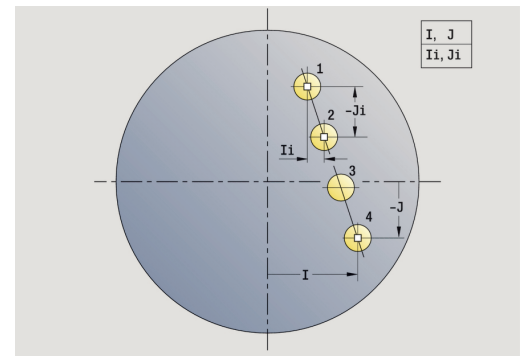

Motif de perçages linéaire radial



- ▶ Sélectionner **Percer**



- ▶ Sélectionner **Perçage radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Perçage prof. radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Taraudage radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle linéaire**

Le **Modèle linéaire** est activé dans les cycles de perçage pour permettre de réaliser un motif de trous alignés et équidistants sur le pourtour de la pièce.

Paramètres du cycle :




- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nbre perçages**
- **Z1: Pt départ du modèle** – Position du premier perçage
- **ZE: Point d'arrivée du modèle** (par défaut : **Z1**)
- **C1: Angle 1er perçage** – angle de départ
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : les trous sont alignés à équidistance les uns des autres)

Les positions du motif sont définies avec le **Point d'arrivée du modèle** et l'**Incrément angulaire** ou l'**Incrément angulaire** et le **Nbre perçages**.

La commande demande également les paramètres du perçage.

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 procède au perçage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial Z**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

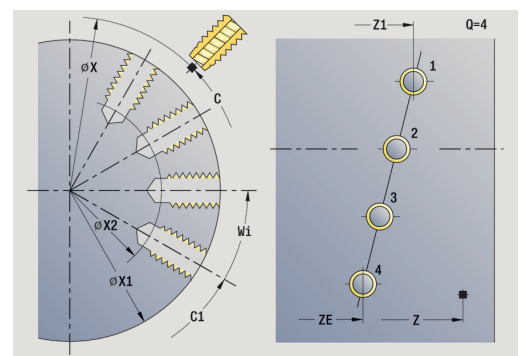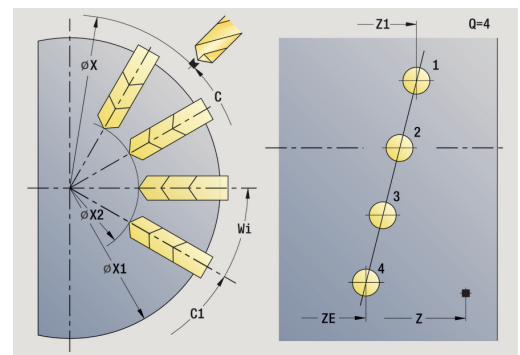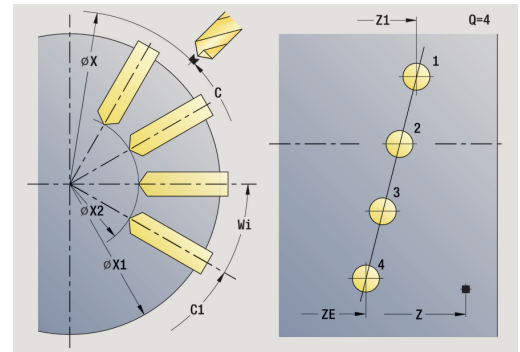

Motif de fraisage linéaire axial



 
- ▶ Sélectionner **Fraisage**



- ▶ Sélectionner **Rainure axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Contour axiale ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle linéaire**

Le **Modèle linéaire** est activé pour réaliser des motifs de fraisage alignés à équidistance sur la face frontale.



Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nombre rainures**
- **X1, C1: Point initial polaire** – Point de départ du motif
- **XK, YK: Pt initial cartésien**
- **I, J: Point final (XK) et (YK)** – Point final du motif (cartésien)
- **li, Ji: Distance (XKi) et (YKi)** – distance incrémentale du motif

La commande demande également les paramètres du fraisage.





Utilisez les combinaisons suivantes pour :

- Point de départ du motif :
 - **X1, C1**
 - **XK, YK**
- Positions du motif :
 - **li, Ji et Q**
 - **I, J et Q**

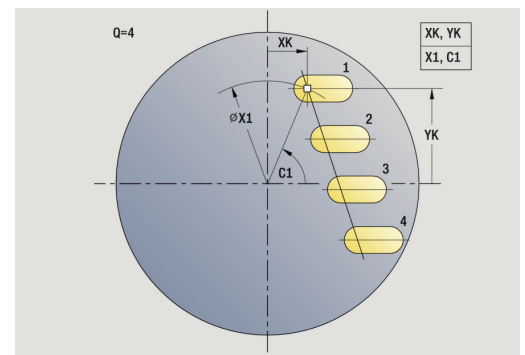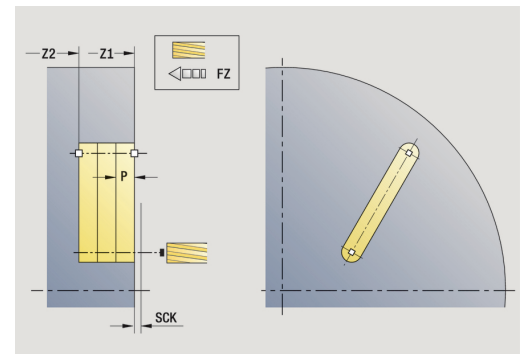

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 effectue l'opération de fraissage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4...5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

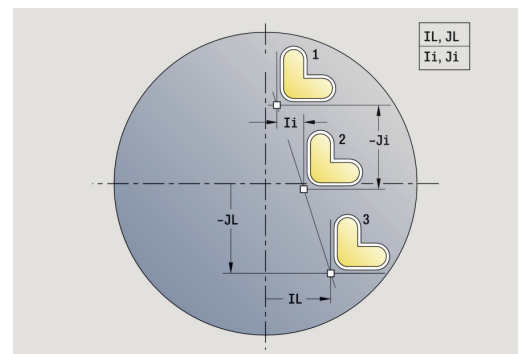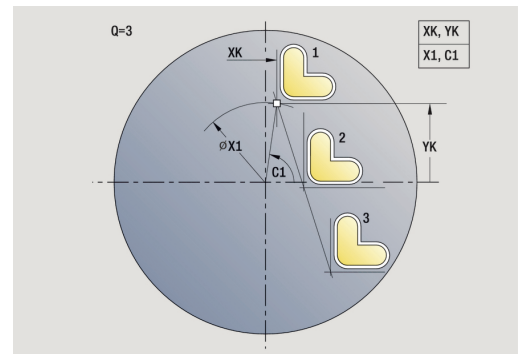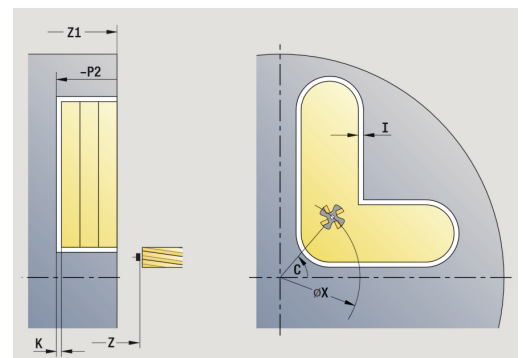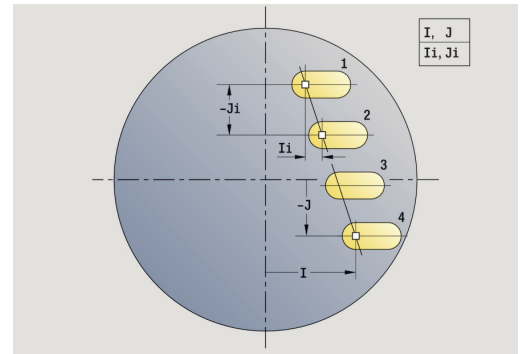

Motif de fraisage linéaire radial



 
- ▶ Sélectionner **Fraisage**



- ▶ Sélectionner **Rainure radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Contour radiale ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle linéaire**

Le **Modèle linéaire** est activé dans les cycles de fraisage pour permettre de réaliser des motifs de fraisage alignés à équidistance sur le pourtour de la pièce.

Paramètres du cycle :




- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nombre rainures**
- **Z1: Pt départ du modèle** – Position de la première rainure
- **ZE: Point d'arrivée du modèle** (par défaut : **Z1**)
- **C1: Angle initial** – Angle de la 1ère rainure
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : opérations de fraisage exécutés de manière équidistante sur le pourtour)

Les positions du motifs sont définies avec **Point d'arrivée du modèle** et Incrément angulaire ou Incrément angulaire et Nbre perçages.

La commande demande également les paramètres du fraisage.

Exécution du cycle :

- Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- calcule les positions des motifs
- se positionne au **Point initial** du motif
- effectue l'opération de fraisage
- se positionne pour l'usinage suivant
- répète les étapes 4...5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- revient au **Point initial Z**
- aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

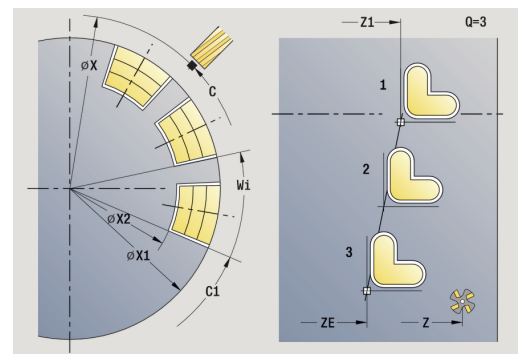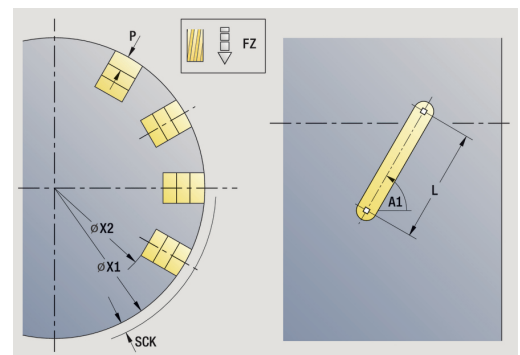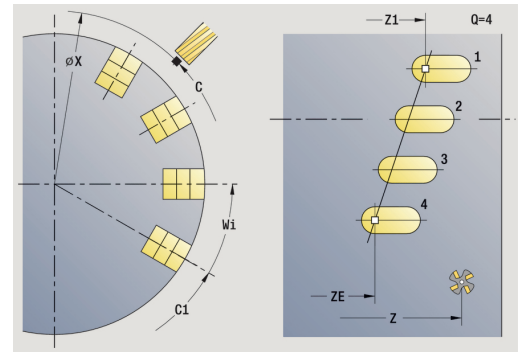

Motif de perçages circulaire axial



- ▶ Sélectionner **Percer**



- ▶ Sélectionner **Perçage axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Perçage prof. axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Taraudage axiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle circul.**

Le **Modèle circul.** est activé dans les cycles de perçage pour permettre de réaliser des motifs de trous qui sont répartis à équidistance en cercle ou en arc de cercle sur la face frontale.




Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nbre perçages**
- **XM, CM: Centre polaire**
- **XK, YK: Centre cartésien**
- **K: diam. du modèle**
- **A: Angle 1er perçage** (par défaut : 0°)
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : les trous sont alignés à équidistance les uns des autres sur un cercle)

La commande demande également les paramètres du perçage.



Utilisez les combinaisons de paramètres suivants pour le centre du motif :

- **XM, CM**
- **XK, YK**

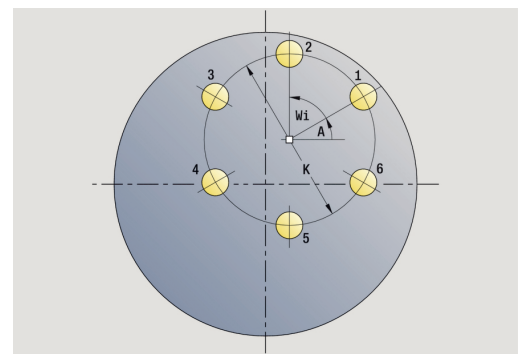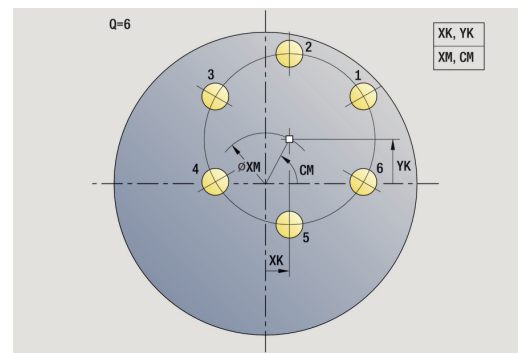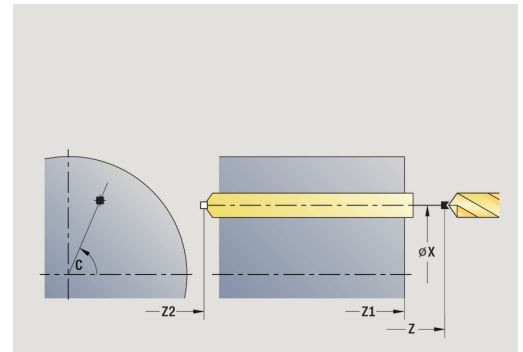

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 procède au perçage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

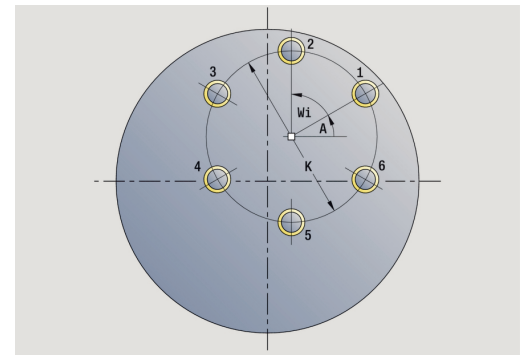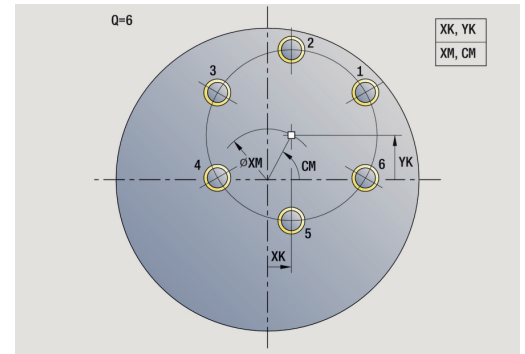

Motif de perçages circulaire radial



- ▶ Sélectionner **Percer**



- ▶ Sélectionner **Perçage radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Perçage prof. radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Taraudage radiale**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle circul.**

Le **Modèle circul.** est activé dans les cycles de perçage pour permettre de réaliser des motifs de trous qui sont répartis à équidistance en cercle ou en arc de cercle sur le pourtour.





Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nbre perçages**
- **ZM, CM: Pt central en Z, Angle centre modèle**
- **K: diam. du modèle**
- **A: Angle 1er perçage** (par défaut : 0°)
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : les trous sont alignés à équidistance les uns des autres sur un cercle)

La commande demande également les paramètres du perçage.

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 procède au perçage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4 à 5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

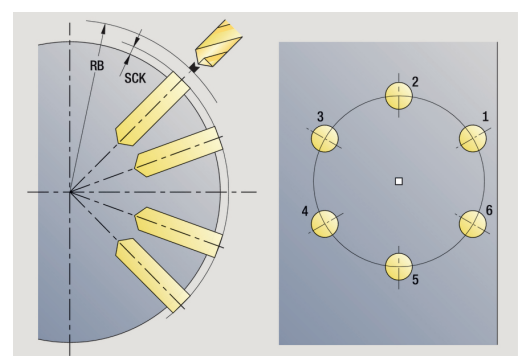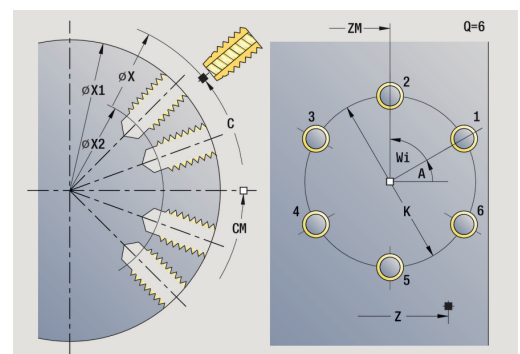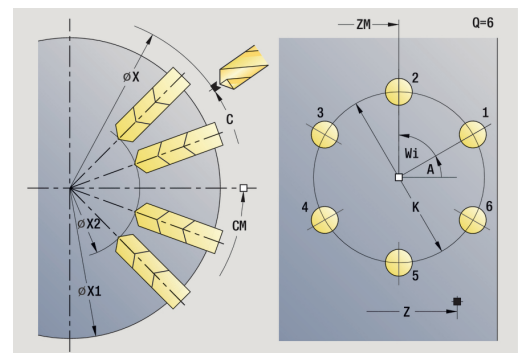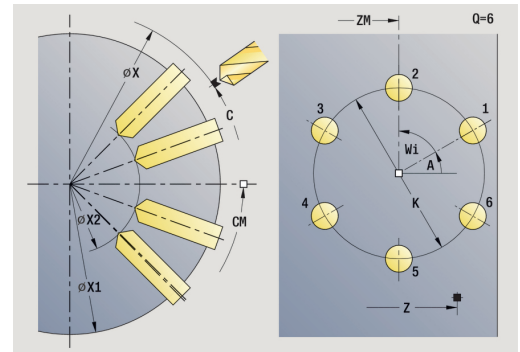

Motif de fraisage circulaire axial



 
- ▶ Sélectionner **Fraisage**



- ▶ Sélectionner **Rainure axiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Contour axiale ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle circul.**

Le **Modèle circul.** est activé dans les cycles de fraisage pour permettre de réaliser des motifs de fraisage qui sont répartis à équidistance en cercle ou en arc de cercle sur la face frontale.



Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nombre rainures**
- **XM, CM: Centre polaire**
- **XK, YK: Centre cartésien**
- **K: diam. du modèle**
- **A: Angle 1ère rainure** (par défaut : 0°)
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : les motifs de fraisage sont alignés à équidistance les uns des autres sur un cercle)

La commande demande également les paramètres du fraisage.





Utilisez les combinaisons suivantes pour :

- **XM, CM**
- **XK, YK**

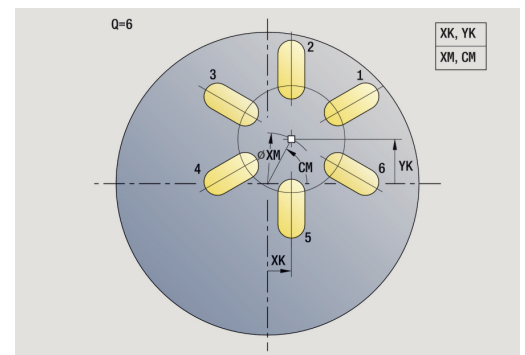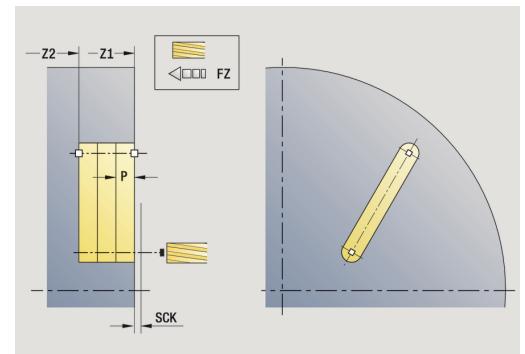

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 effectue l'opération de fraisage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4...5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

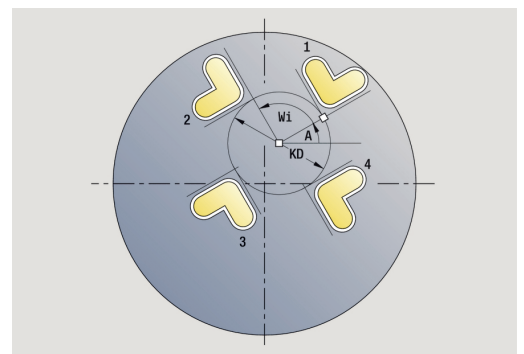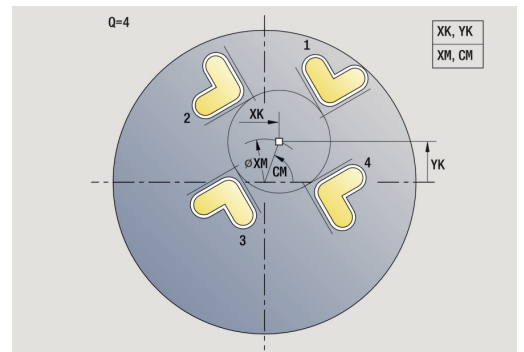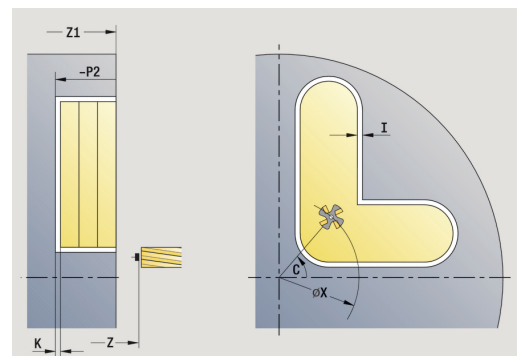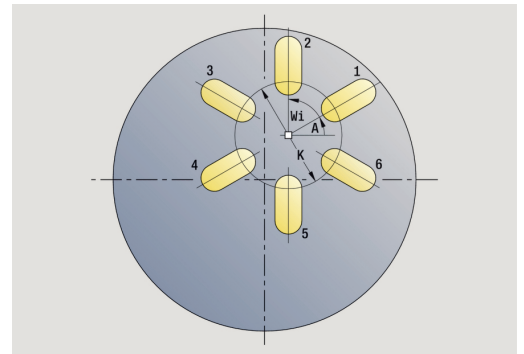

Motif de fraisage circulaire radial



 
- ▶ Sélectionner **Fraisage**



- ▶ Sélectionner **Rainure radiale**



- ▶ Sinon, sélectionner le **Contour radiale ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Modèle circul.**

Le **Modèle circul.** est activé dans les cycles de fraisage pour permettre de réaliser des motifs de fraisage qui sont répartis à équidistance en cercle ou en arc de cercle sur le pourtour.

Paramètres du cycle :

- **X, Z: Point initial**
- **C: Angle broche** – position sur l'axe C (par défaut : angle actuel de la broche)
- **Q: Nombre rainures**
- **ZM, CM: Pt central en Z, Angle centre modèle**
- **K: diam. du modèle**
- **A: Angle 1ère rainure** (par défaut : 0°)
- **Wi: Incrément angulaire** – distance du motif (par défaut : les motifs de fraisage sont alignés à équidistance les uns des autres sur un cercle)




La commande demande également les paramètres du fraisage.



Le point de départ d'un contour ICP défini comme motif se trouve sur l'axe XK positif.

Exécution du cycle :

- 1 Positionnement (dépend de la machine):
 - sans axe C : se positionne à l'**Angle broche C**
 - avec axe C : active l'axe C et se positionne en avance rapide à l'**Angle broche C**
 - en mode **Machine** : usinage à partir de l'angle actuel de la broche
- 2 calcule les positions des motifs
- 3 se positionne au **Point initial** du motif
- 4 effectue l'opération de fraisage
- 5 se positionne pour l'usinage suivant
- 6 répète les étapes 4...5 jusqu'à ce que toutes les opérations soient terminées
- 7 revient au **Point initial**
- 8 aborde le **Pt.chgt outil** conformément à ce qui a été configuré **G14**

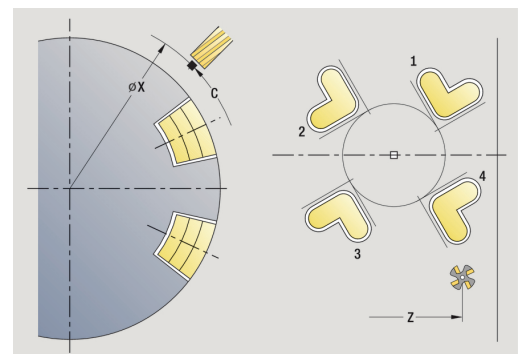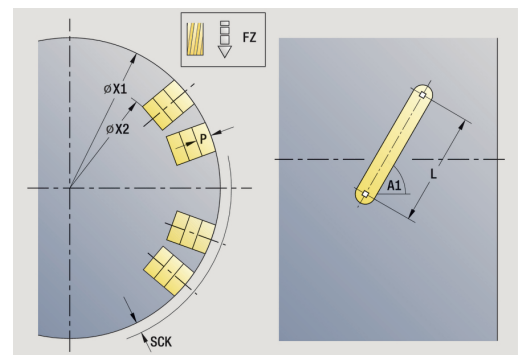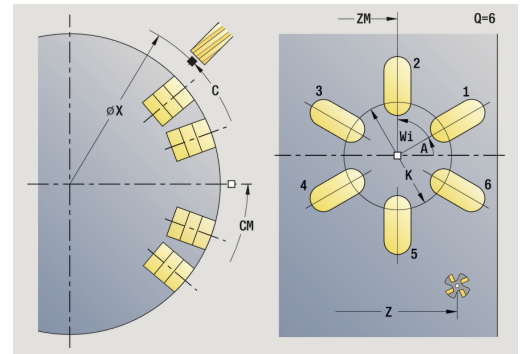

Exemples d'usinage de motifs




Motif de perçage linéaire sur la face frontale

Un motif de trous linéaire est usiné sur la face frontale avec le **cycle de perçage radial**. Pour réaliser cette opération d'usinage, la machine doit disposer d'une broche indexable et d'outils tournants.

Programmer les coordonnées du premier et du dernier trou ainsi que le nombre de trous. Seule la profondeur du trou est à indiquer.

Données d'outils

- **TO** = 8 – orientation d'outil
- **DV** = 5 – diamètre de perçage
- **BW** = 118 – angle de pointe
- **AW** = 1 – l'outil est tournant

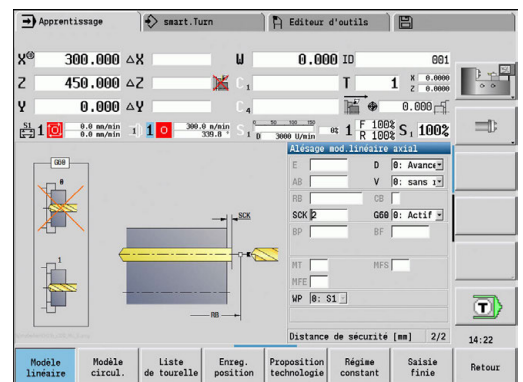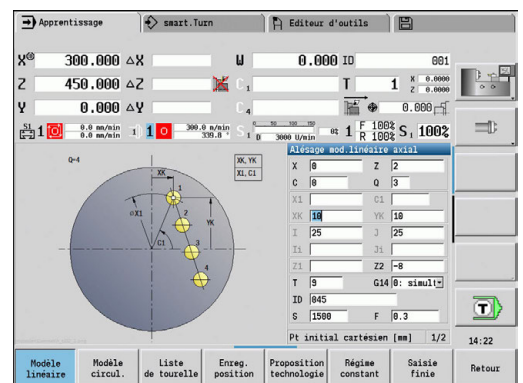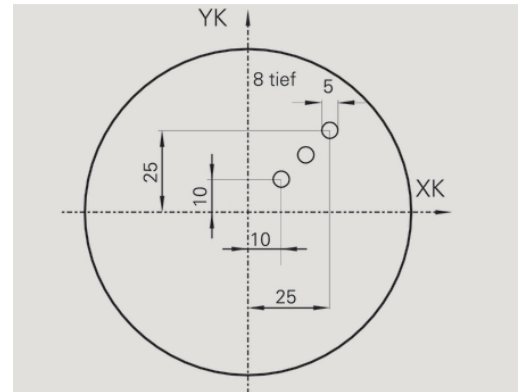

Motif circulaire de perçage sur la face frontale




Un motif circulaire de perçage est usiné sur la face frontale avec le **cycle de perçage axial**. Pour réaliser cette opération d'usinage, la machine doit disposer d'une broche indexable et d'outils tournants.

Le **Pt central du modèle** est indiqué en coordonnées cartésiennes.

Comme cet exemple montre un perçage traversant, le **Pt arrivée alésage Z2** est prévu de manière à ce que le foret perce intégralement la matière. Les paramètres **AB** et **V** définissent une réduction d'avance pour le pointage et le perçage traversant.

Données d'outils

- **TO** = 8 – orientation d'outil
- **DV** = 5 – diamètre de perçage
- **BW** = 118 – angle de pointe
- **AW** = 1 – l'outil est tournant

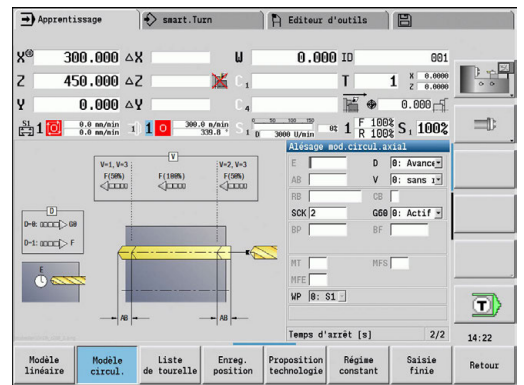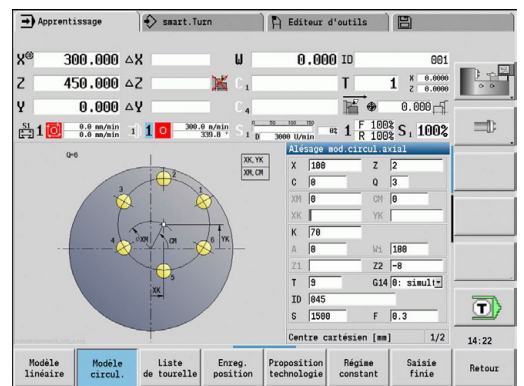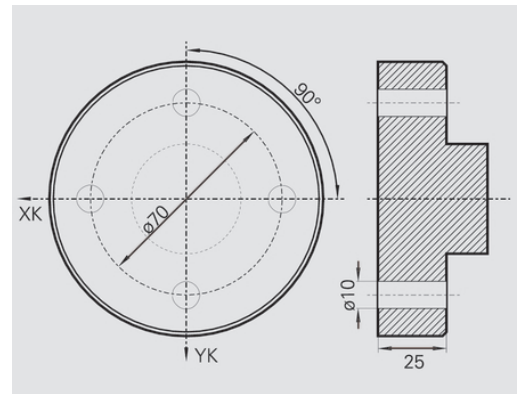




Motif de perçage linéaire sur le pourtour

Un motif linéaire de perçage est usiné sur le pourtour de la pièce avec le **cycle de perçage radial**. Pour réaliser cette opération d'usinage, la machine doit disposer d'une broche indexable et d'outils tournants.


Le motif de perçage est défini avec les coordonnées du premier trou, le nombre de trous ainsi que l'écart entre les trous. Seule la profondeur du trou est à indiquer.

Données d'outils

- **TO** = 2 – orientation d'outil
- **DV** = 8 – diamètre de perçage
- **BW** = 118 – angle de pointe
- **AW** = 1 – l'outil est tournant

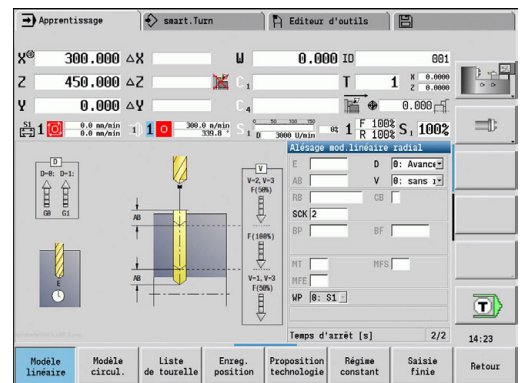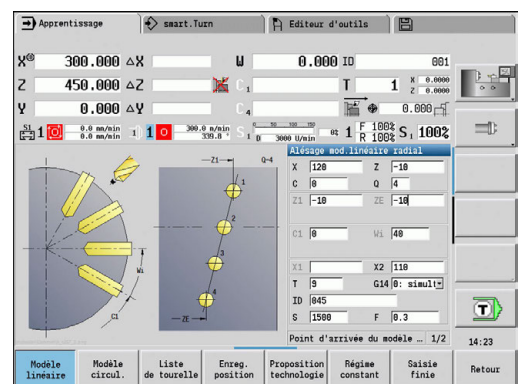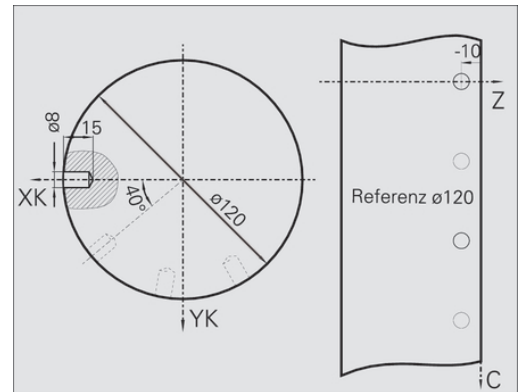

5.10 Cycles DIN

Élément de menu	Signification
	Avec cette fonction, vous sélectionnez un cycle DIN (sous-programme DIN) et l'intégrez dans un programme-cycles. Les dialogues des paramètres définis dans le sous-programme sont alors affichés dans un formulaire.

Au lancement du sous-programme DIN, les données technologiques qui s'appliquent sont celles qui ont été programmés dans le cycle DIN (les données technologiques actuellement valides en mode **Machine**). Mais vous pouvez à tout moment modifier **T, S, F** dans le sous-programme DIN.

Cycle DIN



► Sélectionner le **Cycle DIN**

Paramètres du cycle :

- **L: Sous-programme DIN** – numéro de macro DIN
- **Q: Nombre de répétitions** (par défaut : 1)
- **LA-LF: Val.remise**
- **LH-LK: Val.remise**
- **LO-LP: Val.remise**
- **LR-LS: Val.remise**
- **LU: Val.remise**
- **LW-LZ: Val.remise**
- **LN: Val.remise**
- **T: No. outil** – numéro d'emplacement de la tourelle
- **ID : No. d'identif.**
- **S: Vitesse de coupe** ou **Régime constant**
- **F: Avance/tour**
- **MT: M après T**: fonction **M** exécutée après l'appel d'outil **T**
- **MFS: M au début**: fonction **M** exécutée au début de la passe d'usinage.
- **MFE: M à la fin**: fonction **M** exécutée à la fin de la passe d'usinage
- **WP: Numéro broche** – indique la broche de pièce avec laquelle le cycle est exécuté (dépend de la machine)
 - Entraînement principal
 - Contre-broche pour usinage sur face arrière
- **BW : Angle de l'axe B** (dépend de la machine)
- **CW: Inversion de l'outil** (dépend de la machine)
- **HC: Frein à mâchoires** (dépend de la machine)
- **DF : Fonction auxiliaire** (dépend de la machine)
- **ID1, AT1: Numéro d'identificat.**
- **BS, BE, WS, AC, WC, RC, IC, KC, JC: Val.remise**

Type d'usinage permettant d'accéder aux données technologiques en fonction du type d'outil :

- 1 Outil de tournage : **Ebauche**
- 2 Outil de tournage à plaquette ronde : **Ebauche**
- 3 Outil de filetage : **Usinage filet**
- 4 Outil d'usinage de gorge : **Coupe de contour**
- 5 Foret hélicoïdal : **Perçage**
- 6 Foret à plaquettes réversibles : **Pré-perçage**
- 7 Taraud : **Taraudage**
- 8 Outil de fraisage : **Fraisage**



Dans le sous-programme DIN, vous pouvez affecter des textes et des figures auxiliaires aux valeurs de paramétrage.

Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Comme les cycles DIN ne contiennent pas de points de départ, la commande déplace l'outil en diagonale de sa position actuelle à la première position programmée lors de l'appel du cycle DIN. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Au besoin, prépositionner l'outil avant l'appel du cycle DIN

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Dans le sous-mode **Apprentissage**, tous les décalages de points zéro que contiennent les cycles DIN (macros DIN) sont réinitialisés une fois ces cycles exécutés. Il existe un risque de collision pendant les usinages qui suivent !

- ▶ Utiliser les cycles DIN sans décalages de point zéro

6

**Programmation
ICP**

6.1 Contours ICP

La programmation interactive de contour (**ICP**) permet d'être assistée par graphique lors de la définition des contours de la pièce. (**ICP** est l'abréviation du terme anglais **I**nteractive **C**ontour **P**rogramming.)

Les contours créés avec **ICP** sont utilisés :

- dans les cycles ICP (sous-mode **Apprentissage**, mode de fonctionnement **Machine**)
- dans le mode **smart.Turn**

Chaque contour commence avec un point de départ. Les contours sont définis avec des éléments linéaires et circulaires ainsi qu'avec des éléments tels que chanfreins, arrondis ou dégagements.


L'éditeur **ICP** est appelé depuis le mode **smart.Turn** et depuis les fenêtres de dialogue des cycles.

Les **Contours ICP** que vous créez en mode Apprentissage sont mémorisés dans des fichiers autonomes par la commande. Le nom des fichiers (nom des contours) ne doivent pas dépasser 40 caractères. Le contour ICP est intégré dans un cycle ICP.

On distingue les contours suivants :

- Contours de tournage : ***.gmi**
- Contours de la pièce brute : ***.gmr**
- Contours de fraisage sur la face frontale : ***.gms**
- Contours de fraisage sur le pourtour : ***.gmm**

La commande intègre les **Contours ICP** que vous avez créés en mode **smart.Turn** dans le programme CN correspondant. Les descriptions de contours sont mémorisées sous forme de codes **G**.

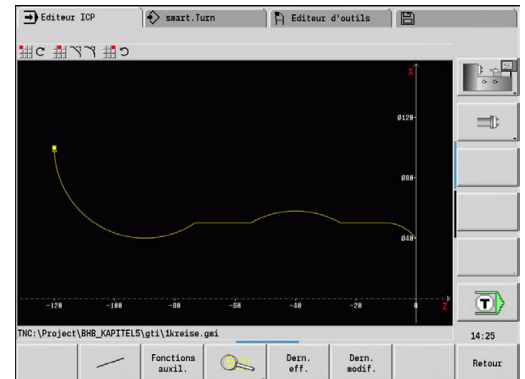

- En mode Apprentissage, les **Contours ICP** sont gérés dans des fichiers autonomes. Ces contours sont exclusivement édités avec **ICP**.
- En mode **smart.Turn**, les contours font partie intégrante du programme CN. Ils peuvent être édités avec l'éditeur ICP ou l'éditeur **smart.Turn**.



Le paramètre machine **convertICP** (n°602023) vous permet de définir si ce sont les valeurs programmées ou bien les valeurs calculées que la commande doit appliquer dans le programme CN.

Mémoriser des contours

Les **Contours ICP** que vous avez créés pour des programmes-cycles peuvent être chargés en mode **smart.Turn**. L'éditeur **ICP** convertit ces contours en instructions **G** et les intègre dans le programme smart.Turn. Le contour fait maintenant partie intégrante du programme smart.Turn.

Les contours qui existent au format DXF peuvent être importés avec le sous-mode **Editeur ICP**. Les contours DXF peuvent alors être convertis au format ICP. Les contours DXF peuvent être utilisés aussi bien dans le sous-mode **Apprentissage** que dans le mode **smart.Turn**.

Éléments de forme

- Il est possible d'insérer des chanfreins et des arrondis à n'importe quel coin du contour.
- Des dégagements (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) peuvent être insérés dans des coins de contours paraxiaux, à angle droit. De faibles écarts sont tolérés pour des éléments dans le sens X.

Vous pouvez insérer des chanfreins et arrondis à chaque coin. Les dégagements (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) sont possibles sur des coins de contours paraxiaux, à angle droit ; de légères déviations sont tolérées pour les éléments horizontaux (sens X).

Alternatives pour programmer des éléments de forme :

- Vous programmez tous les éléments de contour, les uns après les autres, y compris les éléments de forme.
- Vous définissez d'abord grossièrement le contour, sans éléments de forme. Ensuite, vous lui **superposez** des éléments de forme

Informations complémentaires: "Superposer des éléments de forme", Page 451

Attributs d'usinage

Vous pouvez affecter les attributs d'usinage suivants aux éléments de contour :

Attributs d'usinage :

- **U: Surépaisseur** qui s'applique en plus des autres surépaisseurs
ICP génère un **G52 Pxx H1**.
- **F: Avance par tour** – (avance spéciale pour l'opération de finition)
ICP génère un **G95 Fxx**.
- **D: Corr. addit.** – numéro de la correction D additionnelle pour l'opération de finition, par ex. **D** = 01-16
ICP génère un **G149 D9xx**.
- **FP: Ne pas usiner cet élément** (requis uniquement pour **TURN PLUS**)
 - **0: Non**
 - **1: Oui**
- **IC: Surép. pour passe de mesure** (non disponible dans le sous-mode **Apprentissage**)
- **KC: Longueur passe de mesure** (non disponible dans le sous-mode **Apprentissage**)
- **HC: Compteur de passe de mesure** – nombre de pièces après lequel une mesure a lieu




Les attributs d'usinage ne sont valables que pour l'élément de contour pour lequel les attributs ont été enregistrés dans l'éditeur **ICP**.

Calculs de géométrie ICP

La commande calcule les coordonnées manquantes, les points d'intersection, les centres (etc.) tant que cela reste possible d'un point de vue mathématique.

Si il y a plusieurs solutions, vous les visualisez et vous sélectionnez la solution souhaitée.

Chaque élément de contour non résolu est représenté avec un petit symbole situé en dessous de la fenêtre graphique. Les éléments de contour, non entièrement définis, mais qui peuvent être représentés, sont tout de même affichés.

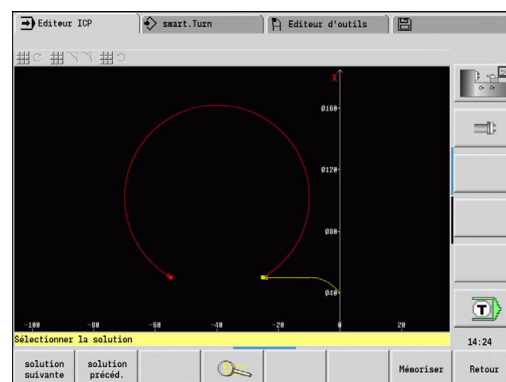

6.2 Sous-mode Editeur ICP en mode Apprentissage


En mode Apprentissage, vous pouvez créer :

- des contours complexes de pièces brutes
- des contours pour le tournage
 - pour les cycles d'usinage multipasses ICP
 - pour les cycles d'usinage de gorges ICP
 - pour les cycles de tournage de gorges ICP
- des contours complexes pour le fraisage avec l'axe C
 - pour la face frontale
 - pour le pourtour

Le sous-mode **Editeur ICP** s'active avec la softkey **ICP Edit**. Celui-ci ne peut être sélectionné que si vous éditez des cycles multipasses ICP ou des cycles de fraisage ICP ou si vous vous trouvez dans un cycle Contour pièce brute ICP.

La description dépend du type de contour. L'éditeur **ICP** s'appuie sur le cycle pour distinguer :

- Contour pour le tournage ou le contour de la pièce brute :
Informations complémentaires: "Eléments de contour de tournage", Page 461
- Contour pour la face frontale :
Informations complémentaires: "Contours de la face frontale en mode smart.Turn", Page 487
- Contour pour le pourtour :
Informations complémentaires: "Contours du pourtour en mode smart.Turn", Page 497

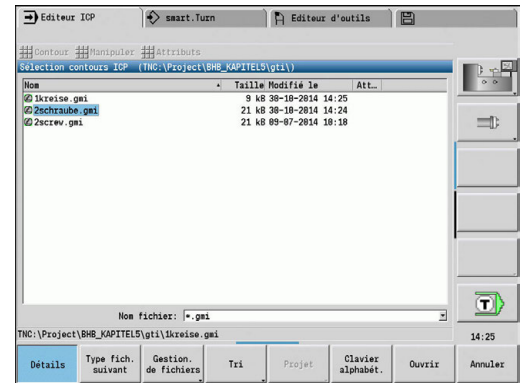

Si vous créez ou si vous usinez plusieurs **Contours ICP** les uns après les autres, c'est le dernier **numéro de contour IPC** édité qui est repris dans le cycle une fois que vous avez quitté le sous-mode **Editeur ICP**.

 
Usiner les contours avec les cycles

Des noms sont affectés aux **Contours ICP** de l'usinage par cycles. Le nom du contour est également le nom de fichier. Le nom du contour est utilisé également dans le cycle appelant.


Vous avez plusieurs possibilités pour définir le nom du contour :

- Définir le nom du contour **avant** d'appeler le sous-mode **Editeur ICP** dans le dialogue de cycles (champ de saisie **FK**). L'éditeur **ICP** prend ce nom.
- Définir le nom des contours dans le sous-mode **Editeur ICP**. Pour ce faire, le champ de saisie **FK** doit être vide lorsque vous appelez le sous-mode **Editeur ICP**.
- Valider le contour existant. Lorsque vous quittez le sous-mode **Editeur ICP**, le nom du dernier contour édité est repris dans le champ de saisie **FK**.


Créer un nouveau contour :



 - ▶ Définir le nom du contour dans le dialogue du cycle et appuyer sur la softkey **ICP Edit**. Le sous-mode **Editeur ICP** passe en mode programmation du contour.



 
- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **ICP Edit**. Le sous-mode **Editeur ICP** ouvre la fenêtre **Sélection contours ICP**.



- ▶ Prédéfinir le nom du contour dans le champ **Nom fichier:** et appuyer sur la softkey **Ouvrir**. Le sous-mode **Editeur ICP** passe en mode programmation du contour.



 - ▶ Sélectionner l'élément de menu **CONTOUR**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Ajouter élément**
- ▶ L'éditeur **ICP** attend les nouvelles données d'un contour.

Organisation des fichiers avec le sous-mode Editeur ICP

Dans le cadre de l'organisation des fichiers, vous pouvez copier, renommer ou supprimer des **Contours ICP**.

 Ouvrir le gestionnaire des fichiers :



- ▶ Appuyer sur la softkey **ICP Edit**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste contours**
- > Le sous-mode **Editeur ICP** ouvre la fenêtre **Sélection contours ICP**.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Gestionnaire de fichiers**
- > Le sous-mode **Editeur ICP** commute la barre de softkeys sur les fonctions d'organisation des fichiers.

6.3 Sous-mode Editeur ICP en mode smart.Turn

Le mode **smart.Turn** vous permet de créer :

- des groupes de contours
- des contours de pièces brutes et de pièces brutes auxiliaires
- des contours finis et auxiliaires
- des figures standards et des contours complexes pour l'usinage avec l'axe C
 - sur la face frontale
 - sur le pourtour
- des figures standards et des contours complexes pour l'usinage avec axe Y
 - dans le plan XY
 - dans le plan YZ

Groupes de contours : la commande gère jusqu'à quatre groupes de contours (**PIECE BRUTE**, **PIECE FINIE** et **CONTOURS AUXILIAIRES**) dans un même programme CN. L'identifiant **groupe de contour** introduit la description d'un groupe de contours.

Informations complémentaires: "Groupes de contours",
Page 540

Contours de pièce brute et de pièce brute auxiliaire : les pièces brutes complexes doivent être décrites élément par élément – comme des pièces finies. Les formes standards "Barre" et "Tube" doivent être sélectionnées via le menu et décrites à l'aide de quelques paramètres. S'il existe une description de la pièce finie, vous pouvez également sélectionner le menu Pièce moulée.

Informations complémentaires: "Description de la pièce brute",
Page 460

Figures et motifs pour l'usinage avec les axes C et Y : les contours de fraisage complexes doivent être décrits élément par élément. Les figures standards suivantes sont prêtes.

Vous choisissez par menu les figures et vous les définissez avec quelques paramètres :

- Cercle
- Rectangle
- Polygone C
- Rainure linéaire
- Rainure circulaire
- Trou

Ces figures ainsi que les perçages peuvent servir de modèles linéaires ou circulaires pour l'usinage sur la face frontale ou le pourtour, ou dans les plans XY ou YZ.

Les **contours DXF** peuvent être importés et intégrés dans le programme smart.Turn.

Les **contours programmés par cycles** peuvent être repris et intégrés dans le programme smart.Turn.

Le mode **smart.Turn** est capable de reprendre les contours suivants :

- Description de la pièce brute (extension : ***.gmr**) : prise en compte comme pièce brute ou contour de pièce brute auxiliaire
- Contour pour le tournage (extension : ***.gmi**) : prise en compte comme contour de pièce finie ou contour auxiliaire
- Contour sur face frontale (extension : ***.gms**)
- Contour sur le pourtour (extension : ***.gmm**)



L'éditeur **ICP** représente les contours créés dans le programme smart.Turn avec es instructions **G**.

Le paramètre machine **convertICP** (n°602023) vous permet de définir si ce sont les valeurs programmées ou bien les valeurs calculées que la commande doit appliquer dans le programme CN.

Usiner les contours avec les cycles

Pour créer un nouveau contour de pièce brute :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**



- ▶ Sélectionner la **Pièce brute** ou la **Nouv. pièce br. aux.** dans le sous-menu ICP



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**

- ▶ Le sous-mode **Editeur ICP** passe en mode programmation du contour complexe de pièce brute.




- ▶ Sinon, sélectionner l'élément de menu **Barre**

- ▶ Décrire la pièce brute standard **Barre**

- ▶ Sinon, sélectionner l'élément de menu **Tube**

- ▶ Décrire la pièce brute standard **Tube**

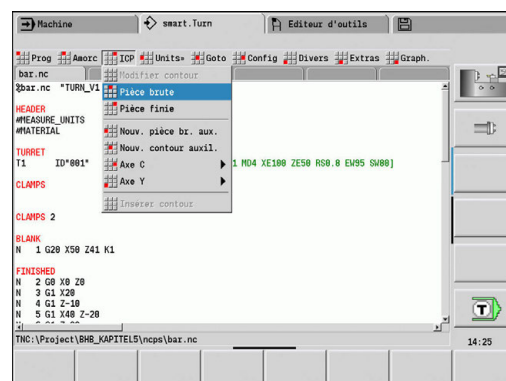

Pour créer un nouveau contour de tournage :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**

- ▶ Sélectionner le type de contour dans le sous-menu ICP



- ▶ Sélectionner l'élément de menu

Modifier contour

- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ L'éditeur **ICP** attend les nouvelles données d'un contour.

Charger le contour édité avec les cycles :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**

- ▶ Sélectionner le type de contour dans le sous-menu ICP



- ▶ Appuyer sur la softkey **Listecontour**

- ▶ Le sous-mode **Editeur ICP** affiche la liste des contours créés en mode Cycles.

- ▶ Sélectionner et charger le contour

Modifier le contour existant :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**



- ▶ Sélectionner **Modifier contour** dans le sous-menu ICP



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey

Modifier contour ICP

- ▶ Le sous-mode **Editeur ICP** affiche le contour existant et le rend disponible à l'édition.









6.4 Contours ICP

Un contour ICP est constitué de plusieurs éléments de contours. Vous construisez un contour en introduisant les éléments les uns après les autres. Le **Point initial** doit être défini avant de décrire le premier élément. Le **Point final** est déterminé par le dernier élément de contour.

Les éléments de contour et les contours partiels programmés sont immédiatement affichés. Vous adaptez l'affichage avec les fonctions de zoom et de décalage.

Le principe décrit ci-après s'applique pour tous les **Contours ICP**.

Les softkeys du sous-mode Editeur ICP – Menu principal

	Ouvre la dialogue de sélection des fichiers pour les Contours ICP
	Inverse le sens de définition du contour
	Insertion ultérieure d'éléments de forme
	Ouvre le menu de softkeys de la loupe et affiche le cadre de la loupe
	Supprime un élément existant
	Modifie un élément existant
	Ajoute un élément au contour existant
	Revient dans la boîte de dialogue appelée par l'éditeur ICP

Programmer le contour ICP

Si le contour est créé pour la première fois, la commande commence par demander les coordonnées du **point de départ du contour**.

Éléments de contour linéaires : sélectionnez le sens de l'élément à l'aide du symbole du menu et inscrivez ses cotes. Pour des droites horizontales et verticales, la saisie des coordonnées X et Z n'est pas nécessaire lorsqu'aucun élément non résolu n'est présent.

Éléments de contour circulaires : sélectionnez le sens de rotation de l'arc de cercle à l'aide du symbole du menu et indiquez les cotes de l'arc de cercle.

Après avoir sélectionné l'élément de contour, vous introduisez les paramètres connus. La commande calcule les paramètres non définis à l'aide des données des éléments de contours voisins. En règle générale, vous pouvez programmer les éléments de contour tels qu'ils sont cotés sur le plan.

 
Lorsque vous programmez des éléments linéaires ou circulaires, le **Point initial** s'affiche à titre d'information mais il ne peut pas être édité. Le **Point initial** correspond au **Point final** du dernier élément.

Utiliser les softkeys pour commuter entre le **menu "ligne" et le menu "arc de cercle"**. Utiliser les éléments de menu pour sélectionner les éléments de forme (chanfrein, arrondi et dégagement).

Créer un contour ICP :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu
Modifier contour



- ▶ Définir le point de départ
- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**



- ▶ Définir le point de départ
- ▶ Appuyer sur la softkey **Menu "ligne"**

 


- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Menu "arc"**
- ▶ Sélectionner le type d'élément
- ▶ Programmer les paramètres connus de l'élément de contour


Sous-menus du menu "Ligne"



Ligne droite avec angle dans le quadrant affiché




Ligne horizontale dans le sens indiqué

 

Ligne droite avec angle dans le quadrant affiché



 Ligne verticale dans le sens indiqué




Appeler un menu d'éléments de forme

Éléments de menu du menu "Arc de cercle"



 Arc de cercle dans le sens de rotation indiqué



Appeler le menu des éléments de forme

Softkeys permettant de commuter du menu "ligne" au menu "arc"



Appuyer sur la softkey **Menu "ligne"**



Appuyer sur la softkey **Menu "arc"**

Cotation absolue ou incrémentale

La position de la softkey **Incrément** est déterminante pour la cotation. Les paramètres incrémentaux se terminent par **i** (**Xi**, **Zi**, etc.).

Softkey permettant de commuter au mode Incrémental



Active la cotation incrémentale pour la valeur actuelle

Transitions entre les éléments de contour

Une transition est dite **tangentielle** s'il n'y a aucune cassure ou angle vif au point de contact des éléments. Pour les contours avec géométrie complexe, on utilise les raccordements tangentiels pour simplifier la définition et exclure les impossibilités mathématiques.

Pour calculer des éléments de contour non résolus, la commande doit connaître le type de transition entre les éléments du contour. Vous définissez par softkey la transition à l'élément de contour suivant.



Des raccordements tangentiels **oubliés** sont souvent à l'origine de messages d'erreur émis lors de la définition de contours ICP.

Softkey pour une transition tangentielle



Active la condition tangentielle pour le raccordement au point final de l'élément de contour

Ajustements et filetage intérieur

La softkey **Ajustement Filet. int.** vous permet d'ouvrir un formulaire de programmation avec lequel vous pouvez calculer le diamètre d'usinage pour les ajustements et les filets internes. Après avoir saisi les valeurs requises (diamètre nominal et classe de tolérance ou type de filetage), vous pouvez mémoriser la valeur obtenue comme point d'arrivée de l'élément de contour.



Vous pouvez calculer le diamètre d'usinage uniquement pour les éléments de contour appropriés, par exemple pour un élément de droite dans le sens X dans le cas d'un ajustement sur un arbre.

Pour le calcul de filets internes (types 9,10 et 11), vous pouvez sélectionner le diamètre nominal pour les filets en pouces à partir de la **Diamètre nominal Liste L.**

Pour calculer l'ajustement pour un trou ou un arbre :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Ajustement Filet. int.**

- ▶ Programmer le diamètre nominal
- ▶ Programmer les données de l'ajustement dans le formulaire **Ajustement**



- ▶ Appuyer sur la touche **ENT** pour calculer des valeurs



- ▶ Appuyer sur la softkey **Remplacer**
- ▶ Le centre de tolérance obtenu est validé dans le champ de dialogue ouvert.

Calculer le diamètre primitif d'un filet interne :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Filet int.**

- ▶ Programmer le diamètre nominal
- ▶ Entrer des données de filetage dans le formulaire **Calculatrice filet. intérieur**



- ▶ Appuyer sur la touche **ENT** pour calculer des valeurs



- ▶ Appuyer sur la softkey **Remplacer**
- ▶ Le diamètre primitif obtenu est validé dans le champ de dialogue ouvert.

 
Coordonnées polaires

Par défaut, l'introduction est en coordonnées cartésiennes.
Avec les softkeys des coordonnées polaires, vous commutez les différentes coordonnées en coordonnées polaires.
Pour définir un point, vous pouvez mélanger coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

Softkeys pour coordonnées polaires



Commute le champ sur la saisie de l'angle **W**




Commute le champ sur la saisie du rayon **P**

valeurs angulaires

Utilisez les softkeys pour sélectionner la donnée angulaire de votre choix


- **Éléments linéaires**
 - **AN** Angle vers axe Z ($AN \leq 90^\circ$ – dans le quadrant pré-sélectionné)
 - **ANn** Angle par rapport à l'élément suivant
 - **ANp** Angle par rapport à l'élément précédent
- **Arcs de cercle**
 - **ANs** Angle de la tangente au point de départ du cercle
 - **ANe** Angle de la tangente au point final du cercle
 - **ANn** Angle par rapport à l'élément suivant
 - **ANp** Angle par rapport à l'élément précédent

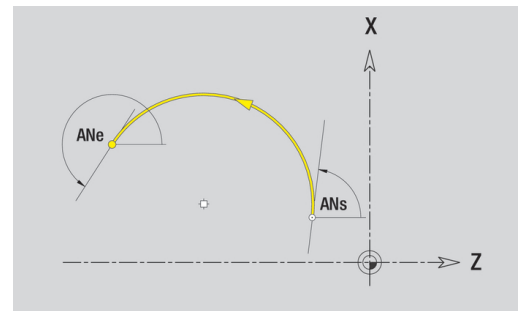

Softkeys pour données angulaires



 Angle avec le suivant



Angle avec le précédent

Représentation des contours

Une fois que l'élément de contour a été programmé, la commande vérifie s'il s'agit d'un élément résolu ou non résolu.


- Un **élément de contour résolu** est défini de manière complète – il sera dessiné immédiatement.
- Un **élément de contour non résolu** n'est pas entièrement défini. L'**Editeur ICP** :
 - place un symbole sous la fenêtre graphique qui signale le type d'élément et la direction de la ligne droite/le sens de rotation.
 - représente un élément linéaire non résolu, lorsque le point de départ et le sens sont connus
 - représente un élément circulaire non résolu par un cercle entier, lorsque le centre et le rayon sont connus

La commande transforme un élément non résolu en un élément résolu dès lors qu'il peut être calculé. Alors le symbole disparaît.

Un élément de contour incorrect est représenté lorsque cela est possible. La commande délivre alors un message d'erreur.

Éléments non résolus : si une erreur apparaît lors de la programmation du contour, en raison de données manquantes, vous pouvez sélectionner et compléter ces éléments non résolus.

Si la commande affiche des éléments de contour **non résolus**, les éléments résolus ne peuvent pas être modifiés. Il est toutefois possible d'activer ou de supprimer la **transition tangentielle** au niveau du dernier élément de contour qui précède la plage de contour non résolue.

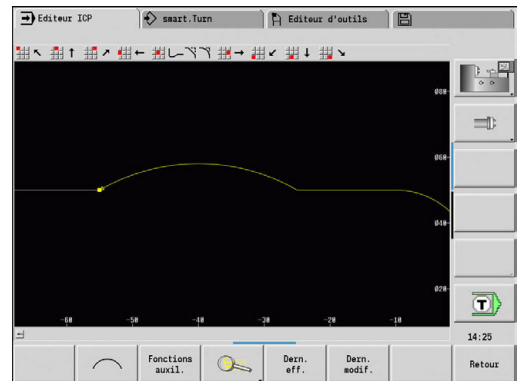



- Si l'élément à modifier est un élément non résolu, le symbole correspondant est affiché comme étant **sélectionné**.
- Vous ne pouvez pas modifier le type d'élément ainsi que le sens de rotation d'un arc de cercle. Dans ce cas, l'élément de contour doit être supprimé, puis ajouté de nouveau

Sélection de la solution

Si le calcul des éléments de contour non résolus donnent plusieurs solutions possibles, vous pouvez visualiser ces différentes solutions mathématiquement possibles à l'aide des softkeys **solution suivante** et **solution précéd.**. Vous validez par softkey la solution correcte.



Si des éléments de contour non résolus subsistent lorsque vous quittez le mode Edition, la commande vous demande si elle doit rejeter ces éléments.

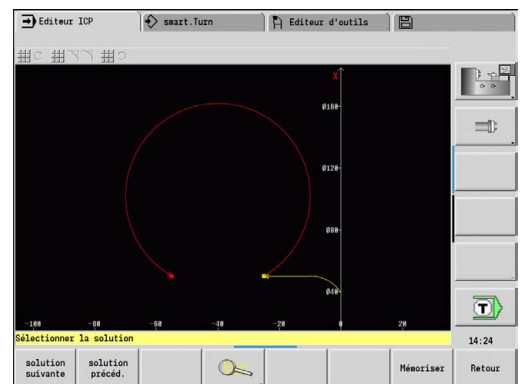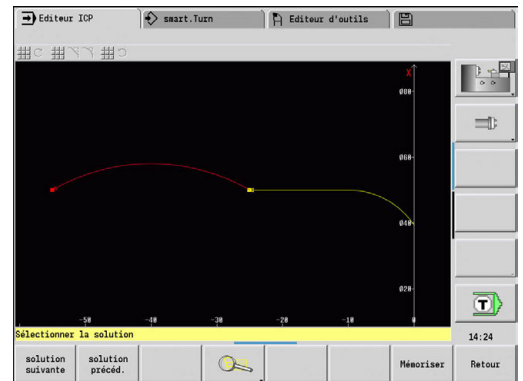

Couleurs pour la représentation du contour

Les éléments de contour résolus, non résolus ou sélectionnés ainsi que les angles de contour sélectionnés et les contours restants sont représentés dans différentes couleurs. (La sélection des éléments de contour, de coins de contour et de contours restants est importante lors de la modification des **Contours ICP**).

Couleurs:

 
- blanc : contour de la pièce brute, contour de la pièce auxiliaire
- jaune : contours finis (contours de tournage, contours pour usinage avec les axes C et Y)
- bleu : contours auxiliaires
- gris : pour les éléments non résolus ou erronés, mais représentables
- rouge : solution choisie, élément ou angle sélectionné

Fonctions de sélection


La commande propose plusieurs fonctions pour la sélection d'éléments de contours, d'éléments de forme, de coins de contour et de zones de contour dans le sous-mode **Editeur ICP**. Ces fonctions sont activées avec des softkeys.

Les coins ou les éléments de contour sélectionnés sont affichés en rouge.


Sélectionner une zone de contour :



 - ▶ Sélectionner le premier élément de la zone de contour.
- ▶ Activer la sélection de la zone




 - ▶ Continuer d'appuyer sur la softkey **Élément suivant** jusqu'à ce que toute la zone soit sélectionnée




- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Élément précédent** jusqu'à ce que toute la zone soit sélectionnée

 
Sélection d'éléments de contour



 Élément suivant (ou touche curseur à gauche) permet de sélectionner l'élément suivant dans le sens de définition du contour.




 Élément précédent (ou touche curseur à droite) permet de sélectionner l'élément précédent dans le sens de définition du contour.




Sélectionner zone permet d'activer la sélection de la zone

 Sélection de coins de contour (pour les éléments de forme)



 
Coin suivant (ou touche curseur à gauche) permet de sélectionner le coin suivant dans le sens de définition du contour.



Coin précédent (ou touche curseur à droite) permet de sélectionner le coin précédent dans le sens de définition du contour.



 Sélectionner tous les coins permet de sélectionner tous les coins du contour.



Sélection de coins

Si la sélection de coins est activée, vous pouvez sélectionner plusieurs coins du contour.



Marquer

Si la sélection des coins est activée, vous pouvez sélectionner ou désélectionner plusieurs coins individuels.

Décalage du point zéro

Cette fonction permet de décaler un contour de tournage complet.

Commencer par sélectionner le menu Pièce finie :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**




- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Pièce finie**

Pour activer le décalage du point zéro :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**

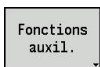

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxil.**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Point zéro**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Décaler**

- ▶ Saisir le décalage du contour afin de décaler le contour défini jusqu'à présent.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Enregist.**


Pour désactiver le décalage du point zéro :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Point zéro**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Annulation**
- ▶ Le point zéro du système de coordonnées est réinitialisé à sa position d'origine.

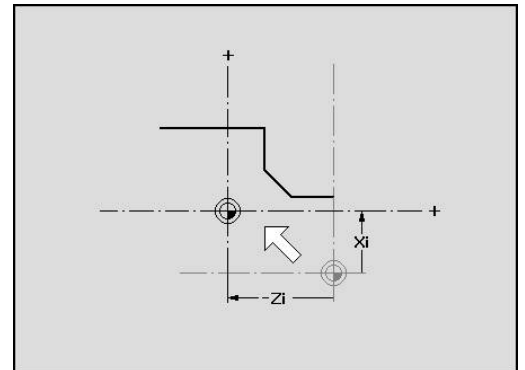

Si vous quittez le sous-mode **Editeur ICP**, vous ne pourrez plus réinitialiser le décalage du point zéro. Lorsque vous quittez le sous-mode **Editeur ICP**, le contour est converti et mémorisé avec les valeurs du décalage du point zéro. Dans ce cas, vous pouvez décaler à nouveau le point zéro dans le sens inverse.

Paramètres

- **Xi: Point destination** – valeur de décalage du point zéro
- **Zi: Point destination** – valeur du décalage du point zéro

Dupliquer une section de contour en linéaire

Cette fonction vous permet de définir une section du contour et de la raccorder au contour existant.

Commencer par sélectionner le menu Pièce finie :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**




- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Pièce finie**

Pour dupliquer une section de contour :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**

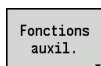

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxil.**



 
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Dupliquer**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Rangée linéaire**



- ▶ Sélectionner les éléments de contour avec la softkey **Élément suivant** ou **Élément avant**.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Sélectionner**


- ▶ Saisir le nombre de répétitions.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Paramètres

- **Q: Nombre** de répétitions

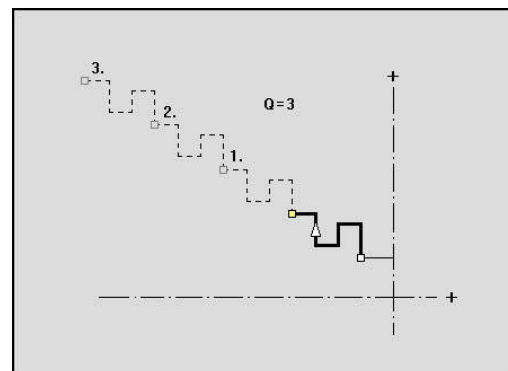

Dupliquer une section de contour en circulaire

Cette fonction vous permet de définir une section du contour et de la „raccrocher“ au contour existant sur un cercle.

Commencer par sélectionner le menu Pièce finie :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**




- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Pièce finie**

Pour dupliquer une section de contour :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**

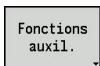

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxil.**



 
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Dupliquer** dans le menu de la pièce finie




- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Rangée circulaire**



- ▶ Sélectionner les éléments de contour avec la softkey **Élément suivant** ou **Élément avant**.



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Sélectionner**
- ▶ Saisir le nombre de répétitions et le rayon.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Paramètres


- **Q: Nombre** – la section de contour est dupliquée **Q** fois
- **R: Rayon**



Selon le rayon défini, la commande définit un cercle autour du point initial et du point final de la section du contour. Les points d'intersection des cercles donnent les deux points de rotation possibles.

L'angle de rotation est obtenu à partir de la distance entre le point initial et le point final de la section du contour.

Les softkeys **solution suivante** ou **solution précéd.** vous permettent de sélectionner des solutions mathématiquement possibles.

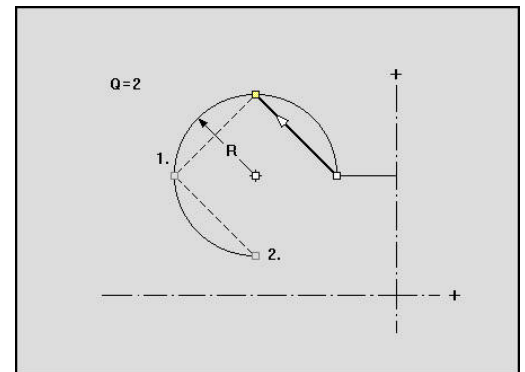

Dupliquer la section de contour par une mise en miroir

Cette fonction vous permet de définir une section du contour, de la dupliquer avec la fonction miroir et de l'ajouter au contour existant.

Commencer par sélectionner le menu Pièce finie :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **ICP**




- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Pièce finie**

Pour dupliquer une section de contour :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**

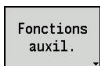

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxil.**



 
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Dupliquer**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Image miroir**



- ▶ Sélectionner les éléments de contour avec la softkey **Élément suivant** ou **Élément avant**.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Sélectionner**




- ▶ Saisir l'angle de l'axe de l'image miroir.
- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Paramètres

- **W: Angle axe d'image miroir** – l'axe miroir coupe le point final actuel du contour (référence de l'angle : axe Z positif)

Inverser

La fonction **Inverser** vous permet d'inverser le sens programmé d'un contour.

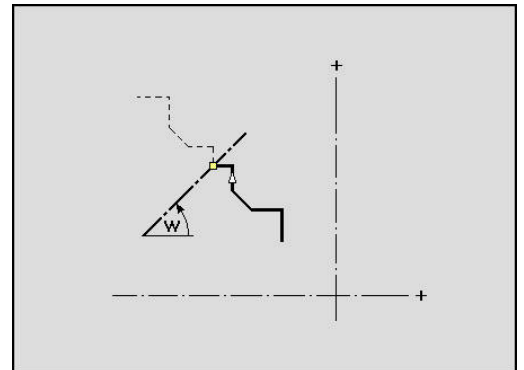

Sens du contour (programmation des cycles)

Le sens d'usinage est déterminé lors de la programmation des cycles au moyen du sens du contour. Si le contour est décrit dans le sens $-Z$, il faudra recourir à un outil avec l'orientation 1 pour une opération d'usinage longitudinale. Le cycle utilisé détermine si l'usinage est transversal ou longitudinal.

Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

Si le contour est décrit dans le sens $-X$, il faudra recourir à un cycle d'usinage transversal ou à un outil avec l'orientation 3.

- **Multipasses longitudinales/transversales ICP (ébauche)** : la commande usine la matière dans le sens du contour.
- **Finition longitudinale/transversale ICP** : la commande procède à la finition dans le sens du contour.





Un contour ICP défini pour une ébauche avec cycle Multipasses longitudinales ICP ne peut pas être utilisé pour un usinage avec un cycle Multipasses transversales ICP. Pour cela, ré-orientiez le sens du contour avec la softkey **Inverser contour**.

Softkeys du sous-mode Editeur ICP - Menu principal

Tourner
contour

Inverse le sens de définition du contour

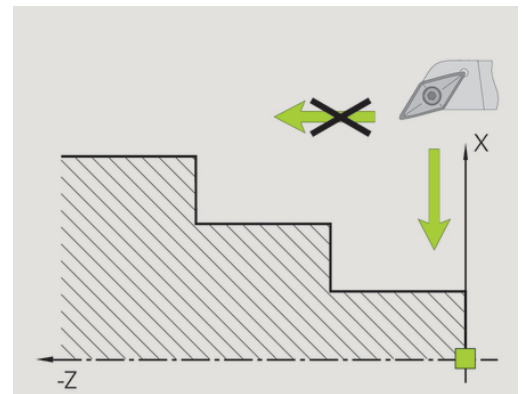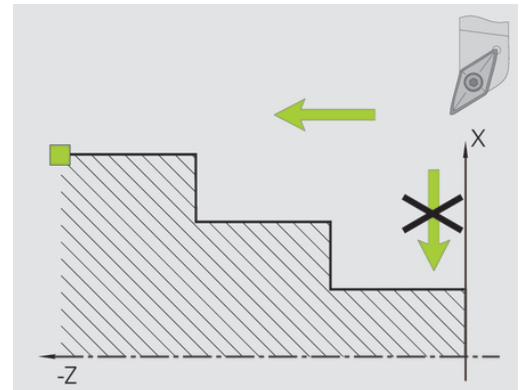

6.5 Modifier des contours ICP

Avec les options décrites ci-après, la commande permet de compléter ou de modifier un contour existant.

Superposer des éléments de forme

Pour superposer des éléments de forme :




- ▶ Appuyer sur la softkey **Pièces façonnées**



- ▶ Sélectionner l'élément de forme
- ▶ Sélectionner le coin




- ▶ Valider le coin pour l'élément de forme
- ▶ Entrer les données pour l'élément de forme

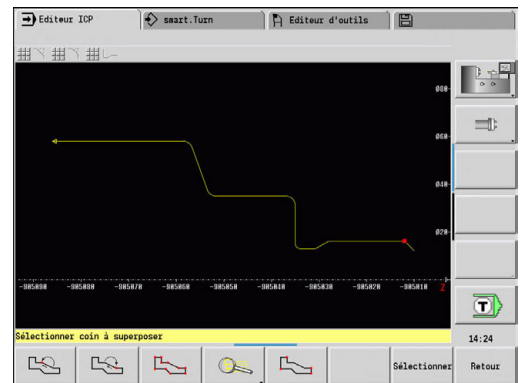

Ajouter des éléments de contour

Vous **étendez** un contour ICP en programmant d'autres éléments de contour que vous **raccordez** au contour existant. Un petit carré signale la fin du contour et une flèche désigne la direction.

 Ajouter des éléments de contour :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Ajouter élément**
- ▶ Raccorder d'autres éléments de contour au contour existant

Modifier ou supprimer le dernier élément de contour

Modifier le dernier élément du contour : en appuyant sur la softkey **Dern. modif.**, les données du **dernier** élément de contour sont mis à disposition pour modification.

Lors de la correction d'un élément linéaire ou circulaire, suivant la situation, la modification apportée est immédiatement apportée et ou le contour corrigé immédiatement affiché pour vérification. L'éditeur **ICP** signale en couleur les éléments de contour affectés par la modification. Si plusieurs solutions sont possibles, vous pouvez visualiser ces différentes solutions mathématiquement possibles à l'aide des softkeys **solution suivante** et **solution précéd.**.

La modification n'est valide qu'après l'appui sur la softkey. Si vous annulez la modification, c'est la **dernière** description qui compte.

Le type d'élément (linéaire ou circulaire) ainsi que la direction d'un élément linéaire et le sens de rotation d'un élément circulaire ne peuvent pas être modifiés. Si cela est nécessaire, vous devez effacer l'élément et en ajouter un nouveau.

Supprimer le dernier élément de contour : en appuyant sur la softkey **Dern. eff.**, les données du **dernier** élément de contour sont effacées. Réutilisez cette fonction pour effacer plusieurs éléments de contour.

Supprimer un élément de contour

Supprimer l'élément de contour :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Manipuler**
- ▶ Le menu affiche des fonctions pour limiter, modifier et effacer des contours.



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Efface**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Élément/zone**



- ▶ Sélectionner l'élément de contour à supprimer



- ▶ Supprimer l'élément de contour

Vous pouvez effacer successivement plusieurs éléments.

Modifier des éléments de contours

La commande propose plusieurs manières de modifier un contour existant. La manière d'apporter une modification est expliquée ci-après dans l'exemple **Modifier la longueur d'un élément**. La même procédure est valable pour les autres fonctions.

Le menu **Manipuler** propose les fonctions de modification suivantes pour les éléments de contour existants :

- **Compenser**
 - **Long. élément**
 - **Long. contour** (contours fermés uniquement)
 - **Rayon**
 - **Diamètre**
- **Modifier**
 - **Élément contour**
 - **Élément de forme**
- **Efface**
 - **Élément/zone**
 - **Décaler simult. élément/domaine**
 - **Contour/poche/figure/modèle**
 - **Élément de forme**
 - **Tous éléments de forme**
- **Transformer**
 - **Décaler** le contour
 - **Turner** le contour
 - **Image miroir** le contour : la position de l'axe miroir peut être définie avec les coordonnées du point de départ et du point final ou avec le point de départ et l'angle.

Modifier la longueur de l'élément de contour

Pour modifier la longueur de l'élément de contour :



 
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Manipuler**
- ▶ Le menu affiche des fonctions pour limiter, modifier et effacer des contours.



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Modifier**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Élément contour**




- ▶ Sélectionner l'élément de contour à modifier



- ▶ Préparer l'élément de contour sélectionner à la modification

- ▶ Effectuer les modifications

 - ▶ Enregistrer les modifications



- ▶ Le contour ou les variantes de solution sont affichés pour vérification. Pour les éléments de forme et les éléments non résolus, les modifications sont immédiatement prises en compte (contour d'origine en jaune, contour modifié en rouge pour comparaison).



- ▶ Valider la solution de votre choix

Modifier une droite paraxiale

Lors de la **modification** d'un droite paraxiale, une softkey supplémentaire est proposée : celle-ci vous permet aussi de modifier le deuxième point final. Vous pouvez ainsi transformer une droite paraxiale d'origine en droite oblique, et faire des corrections.

Pour modifier une ligne droite paraxiale :



- ▶ Modifier le point final **fixe**. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez sélectionner le sens de la pente oblique

Décaler un contour

Pour décaler un contour :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Manipuler**
- ▶ Le menu affiche des fonctions pour limiter, modifier et effacer des contours.



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Modifier**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Élément contour**



- ▶ Sélectionner l'élément de contour à modifier



- ▶ Préparer l'élément de contour sélectionné pour le décalage
- ▶ Définir le nouveau **Point initial** de l'élément de référence



- ▶ Mémoriser le nouveau **Point initial** (= nouvelle position)
- ▶ La commande affiche le **contour décalé**.




- ▶ Mémoriser le contour à la nouvelle position

Transformations – Décalage

Cette fonction permet de décaler un contour en incrémental ou en absolu.

Paramètres :

- **X: Point destination**
- **Z: Point destination**
- **Xi: Point destination** incrémental
- **Zi: Point destination** incrémental
- **H: d'origine** (uniquement pour les contours avec l'axe C)
 - **0: Supprimer** : le contour d'origine est supprimé
 - **1: Copier** : le contour d'origine est conservé
- **ID: Contour** (uniquement pour les contours avec l'axe C)

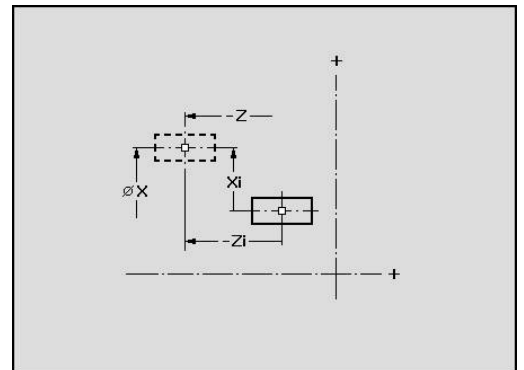


Transformation – Tournage

Cette fonction permet de faire tourner un contour autour d'un point de rotation.

Paramètres :

- **X: Point pivot** (cartésien)
- **Z: Point pivot** (cartésien)
- **W: Point pivot** (polaire)
- **P: Point pivot** (polaire)
- **A: Angle de rotation**
- **H: d'origine** (uniquement pour les contours avec l'axe C)
 - **0: Supprimer** : le contour d'origine est supprimé
 - **1: Copier** : le contour d'origine est conservé
- **ID: Contour** (uniquement pour les contours avec l'axe C)

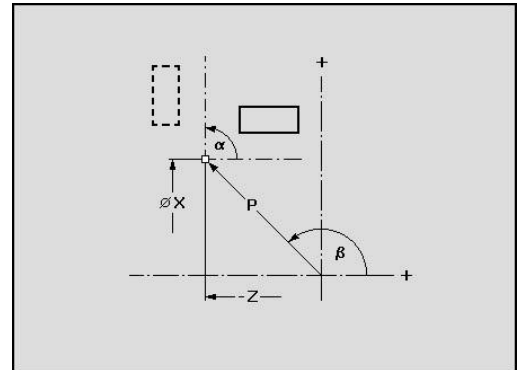

Softkeys



Cotation polaire du point de rotation : Angle



Cotation polaire du point de rotation : Rayon

Transformations – Inverser

Cette fonction inverse le contour en image miroir. Vous définissez la position de l'**axe miroir** avec le point de départ et le point final ou avec le point de départ et l'angle.

Paramètres :

- **XS: Pt initial** (cartésien)
- **ZS: Pt initial** (cartésien)
- **X: Point destination** (cartésien)
- **Z: Point destination** (cartésien)
- **A: Angle** – angle de rotation
- **WS: Pt initial** (polaire)
- **PS: Pt initial** (polaire)
- **W: Point destination** (polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **H: d'origine** (uniquement pour les contours avec l'axe C)
 - **0: Supprimer** : le contour d'origine est supprimé
 - **1: Copier** : le contour d'origine est conservé
- **ID: Contour** (uniquement pour les contours avec l'axe C)

Softkeys pour la cotation polaire



Cotation polaire du point de départ : Angle





Cotation polaire du point de départ : Rayon



Cotation polaire du point final : Angle



Cotation polaire du point final : Rayon

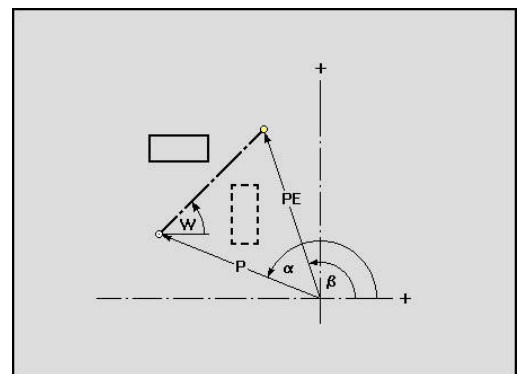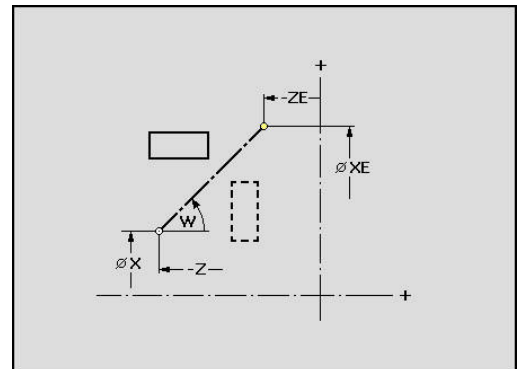

6.6 Loupe dans le sous-mode Editeur ICP

La fonction zoom sert à modifier dans l'affichage la taille d'un détail visible. Pour cela, on utilise les softkeys, les touches de curseur ainsi que les touches **PgDn** et **PgUp**. La **loupe** peut être appelée depuis n'importe quelle fenêtre ICP.

La commande sélectionne automatiquement le détail en fonction du contour programmé. Avec la loupe, il est toutefois possible de zoomer sur un autre détail de l'image.

Modifier un détail de l'image

Pour modifier un détail de l'image avec les touches :

- La taille de la zone visible peut être modifiée, sans ouvrir la loupe, avec les touches du curseur, ainsi que les touches **PgDn** et **PgUp**.

Touches permettant de choisir un autre détail de l'image



Les touches de curseur permettent de décaler la pièce dans le sens de la flèche.



PG DN


Agrandit le rectangle représenté (Zoom -)

PG UP

Réduit le rectangle représenté (Zoom +)

Choix d'un autre détail de l'image avec le menu Loupe :

- Quand le menu loupe est choisi, un rectangle rouge s'affiche dans la fenêtre du contour. Ce rectangle rouge indique la zone de zoom à valider avec la softkey **VALIDER** ou avec la touche **Ent**. Les touches ci-après permettent de modifier la taille et la position de ce rectangle.

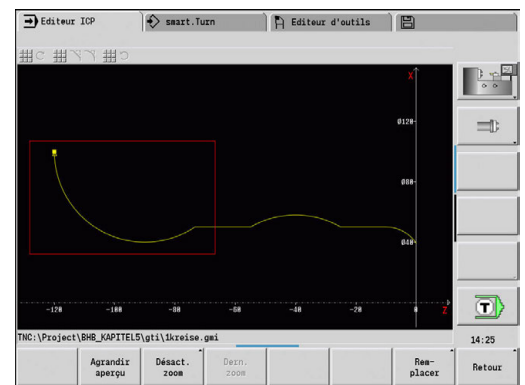

Touches permettant de choisir un autre détail de l'image



Les touches de curseur décalent le rectangle dans le sens de la flèche.



PG DN

Réduit le rectangle représenté (Zoom +)

PG UP

Agrandit le rectangle représenté (Zoom -)

Sofkeys pour la fonction loupe



Activer la loupe

Agrandir
aperçu

Agrandit directement le détail visible de l'image (zoom -)

Désact.
zoom

Retourne à la vue standard et ferme le menu Loupe

Dezn.
zoom

Retourne au dernier détail d'affichage sélectionné

Rem-
placer

Valide la zone sélectionnée avec le rectangle rouge comme nouveau détail d'affichage et ferme le menu Loupe

Retour

Ferme le menu Loupe sans modifier le détail de l'image

6.7 Description de la pièce brute

En mode **smart.Turn**, les formes standards **Barre** et **Tube** sont décrites avec une fonction G.


Forme de pièce brute "Barre"

La fonction définit un cylindre

Paramètres :

- **X: Diamètre** du cylindre
- **Z: Longueur** de la pièce brute
- **K: Surépaisseur** – distance entre le point zéro de la pièce et l'arête droite

En mode **smart.Turn**, l'éditeur ICP génère une fonction **G20** dans la section **PIECE BRUTE**.

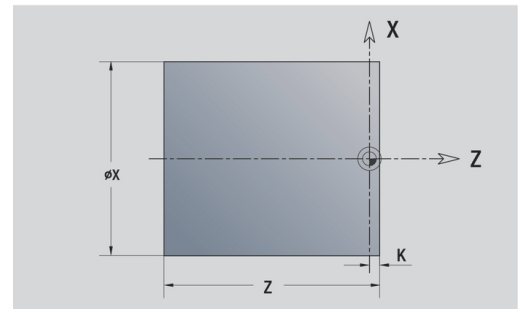


Forme de pièce brute Tube

La fonction définit un cylindre creux.

Paramètres :

- **X: Diamètre ext.** – diamètre du cylindre creux
- **I: Diam.interne (tube)**
- **Z: Longueur** de la pièce brute
- **K: Surépaisseur** – distance entre le point zéro de la pièce et l'arête droite

En mode **smart.Turn**, l'éditeur ICP génère une fonction **G20** dans la section **PIECE BRUTE**.

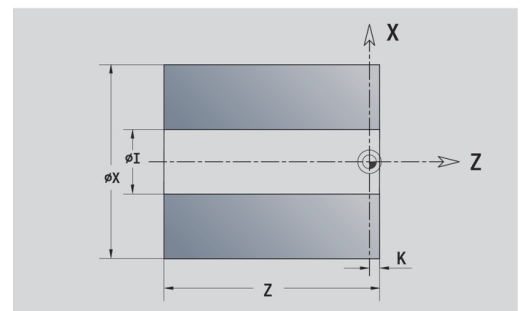


Forme de pièce brute Pièce moulée

La fonction décrit une surépaisseur sur un contour de pièce finie existant.

Paramètres :

- **K: Surépaisseur paraxiale**

En mode **smart.Turn**, l'éditeur ICP génère un contour dans la section **PIECE BRUTE**.

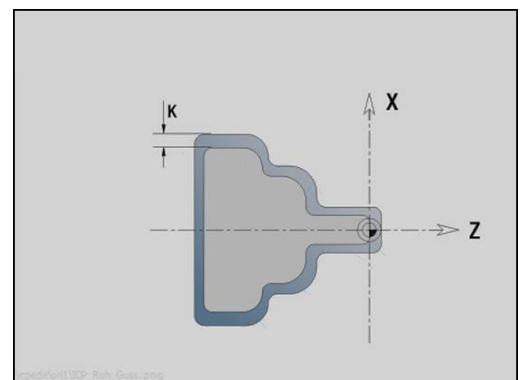

6.8 Éléments de contour de tournage

Les éléments du contour vous permettent de créer :

- dans le sous-mode **Apprentissage**
 - des contours complexes pour la pièce brute
 - des contours de tournage
- dans le mode **smart.Turn**
 - des contours complexes pour la pièce brute et des contours pour pièces brutes auxiliaires
 - des contours pour pièces finies et des contours auxiliaires

Éléments de base du contour de tournage

 
Définir un point de départ

Les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée doivent être programmées dans le premier élément du contour de tournage. Le point de départ ne peut être programmé que dans le premier élément de contour. Dans les éléments de contour suivants, le point de départ est calculé à partir de l'élément de contour précédent.

Pour définir le point de départ :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Contour**




- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ Sélectionner l'élément de contour

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **XS, ZS**: **Pt initial** du contour
- **WS**: **Point départ** du contour (angle polaire)
- **PS**: **Point départ** du contour (polaire ; cote du rayon)

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G0**.

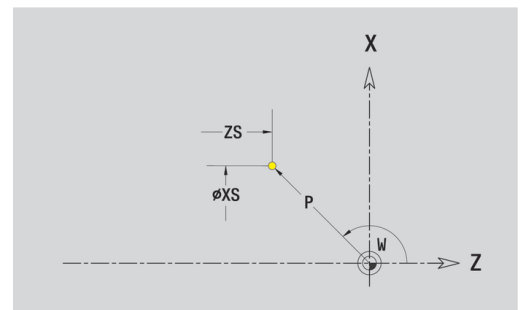

Lignes verticales

Pour programmer une ligne droite verticale :




- ▶ Sélectionner le sens de la ligne droite
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **X: Point destination**
- **Xi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire ; cote de rayon)
- **L: Longueur ligne**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G1**.

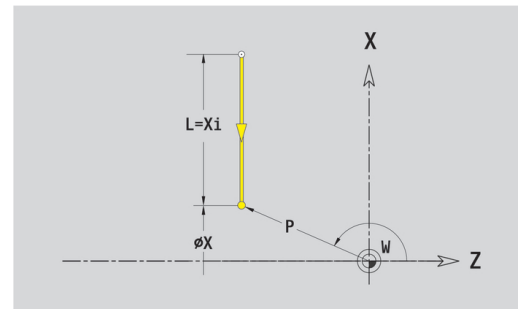

Lignes droites horizontales

 Pour programmer une ligne droite horizontale :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **Z: Point destination**
- **Zi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire ; cote de rayon)
- **L: Longueur ligne**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G1**.

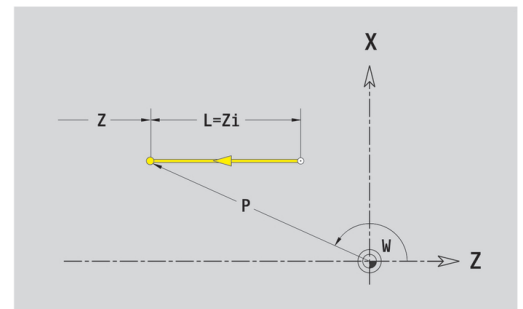

Ligne dans l'angle

Pour programmer une ligne dans l'angle :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramétrer toujours l'angle **AN** de manière à ce qu'il se trouve dans le quadrant sélectionné ($\leq 90^\circ$).

Paramètres :

- **X, Z**: Point destination
- **Xi, Zi**: Point destination incrémental
- **W**: Point destination (angle polaire)
- **P**: Point destination (polaire ; cote de rayon)
- **L**: Longueur ligne
- **AN**: Angle vers axe Z
- **ANn**: Angle vers axe Z – angle avec l'élément suivant
- **ANp**: Angle vers axe Z – angle avec l'élément précédent
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC**:
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G1**.

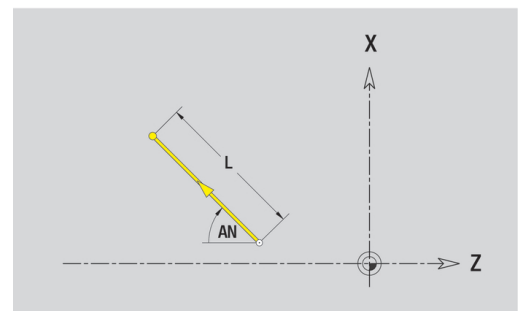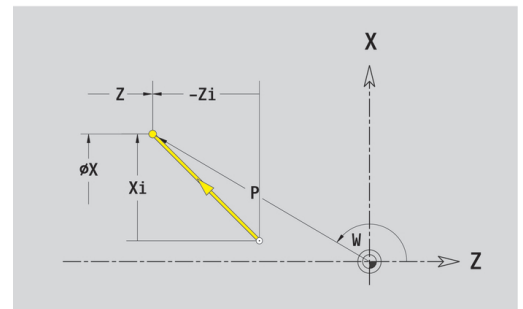

Arc de cercle

Pour programmer un arc de cercle :






- ▶ Choisir le sens de rotation de l'arc de cercle
- ▶ Entrer les dimensions de l'arc de cercle
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **X, Z: Point destination**
- **Xi, Zi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **Wi: Point destination** (angle polaire, incrémental : référence : point de départ)
- **P: Point destination** (polaire ; cote de rayon)
- **Pi: Point destination** – distance entre le point de départ et le point de destination (polaire, incrémental)
- **I, K: Centre** Arc de cercle
- **Ii, Ki: Centre** Arc de cercle incrémental – distance entre le point de départ et le centre des axes **X** et **Z**
- **PM: Centre** Arc de cercle (polaire ; cote de rayon)
- **PMi: Centre** Arc de cercle – distance entre le point de départ et le **Centre** (polaire, incrémental)
- **WM: Centre** Arc de cercle (angle polaire)
- **WMi: Centre** Arc de cercle (angle polaire ; référence point de départ)
- **R: Rayon**
- **ANs: Angle** – angle tangentiel au point de départ
- **ANe: Angle** – angle tangentiel au point de destination
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **U, F, D, FP:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G2** ou **G3**.

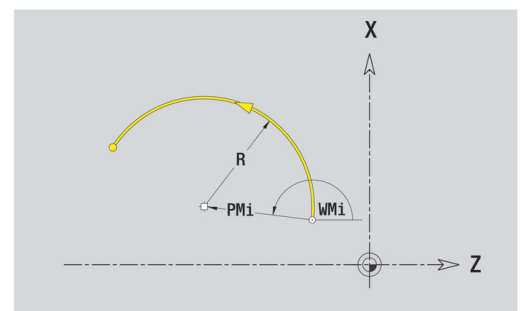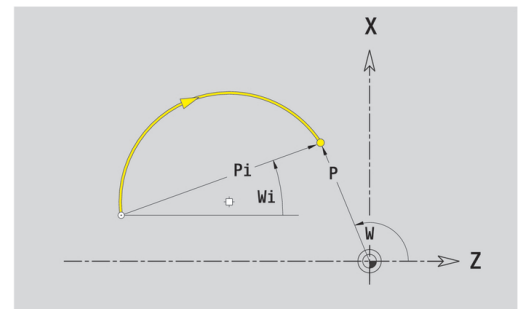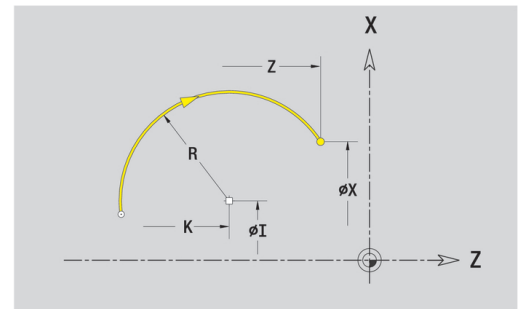

Eléments de forme d'un contour de tournage

Chanfrein ou arrondi

Pour programmer un chanfrein ou un arrondi :



- ▶ Sélectionner un élément de forme



- ▶ Sélectionner un chanfrein



- ▶ Renseigner la **Largeur chanfrein BR**
- ▶ Sinon, sélectionner l'arrondi
- ▶ Renseigner le **Rayon d'arrondi BR**
- ▶ Définir le chanfrein ou l'arrondi comme premier élément : **Position élmt AN**

Paramètres :

- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**
- **AN: Position élmt**
- **U, F, D, FP:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage", Page 430




Les chanfreins/arrondis sont définis au niveau des coins du contour. Un **coin de contour** est un point d'intersection entre un élément d'entrée et un élément de sortie. Le chanfrein/l'arrondi ne peut être calculé que si l'élément de contour à exécuter est connu.

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** intègre le chanfrein ou l'arrondi dans l'élément de base **G1**, **G2** ou **G3**.

Le **contour commence par un chanfrein ou un arrondi** : indiquez la position du **coin envisagé** comme point de départ. Vous choisissez ensuite l'élément de forme chanfrein ou arrondi. Comme l'**élément d'entrée** manque, vous définissez la position unique du chanfrein ou de l'arrondi avec **Position de l'élément AN**.

Exemple de chanfrein extérieur en début de contour : avec la **Position élmt AN=90°**, l'élément de sortie souhaité est transversal dans le **sens + X**.

L'éditeur **ICP** transforme un chanfrein ou un arrondi en début de contour en élément linéaire ou circulaire.

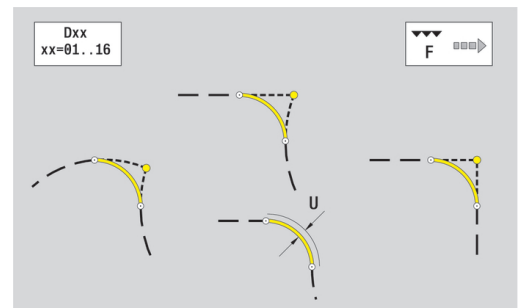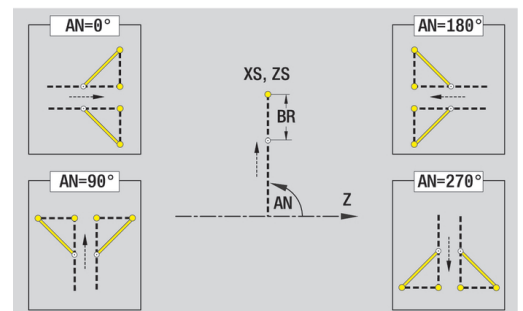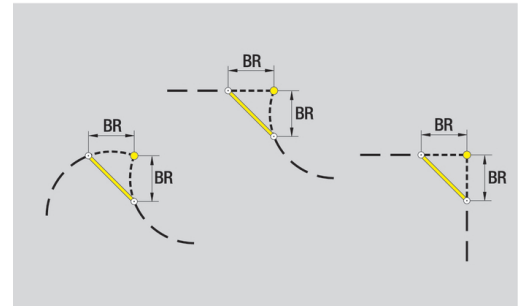

Dégagement DIN 76

Pour programmer un dégagement de filetage DIN 76 :



- ▶ Sélectionner un élément de forme



- ▶ Sélectionner **Plongée déggment DIN 76**
- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement

Paramètres :



- **FP: Pas de filetage** (par défaut : tableau standard)
- **I: Prof.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **K: Long.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **R: Rayon plongée déggment** (par défaut : tableau standard)
- **W: Angle.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.

Les paramètres que vous n'avez pas indiqués sont calculés par la commande à partir du tableau standard :

- le **Pas de filetage FP** à l'aide du diamètre
- les paramètres **I, K, W** et **R** à l'aide du **Pas de filetage FP**

Informations complémentaires: "DIN 76 – Paramètres du dégagement", Page 703

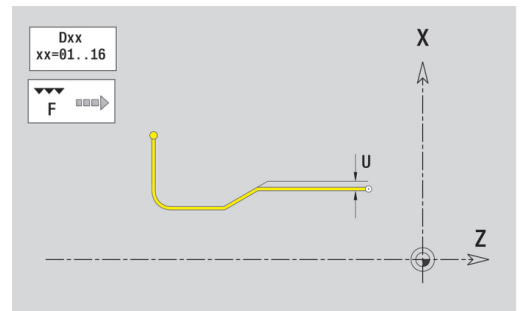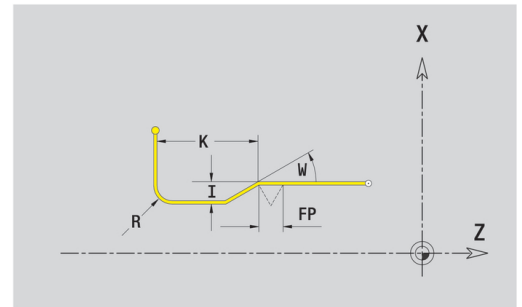

- Pour les filets intérieurs, il est conseillé de prédéfinir le **Pas de filetage FP**, car le diamètre de l'élément long ne correspond pas au diamètre du filet. Si c'est la commande qui se charge de déterminer le pas de filet, de légers écarts sont à prévoir.
- Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

Dégagement DIN 509 E

Pour programmer un dégagement DIN 509 E :



- ▶ Sélectionner un élément de forme



- ▶ Sélectionner **Plgée déggmt DIN 509 E**

- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement



Paramètres :

- **I: Prof.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **K: Long.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **R: Rayon plongée déggmt** (par défaut : tableau standard)
- **W: Angle.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.

Les paramètres que vous ne programmez pas sont calculés par la commande à l'aide du tableau standard.

Informations complémentaires: "DIN 509 E – Paramètres du dégagement", Page 704

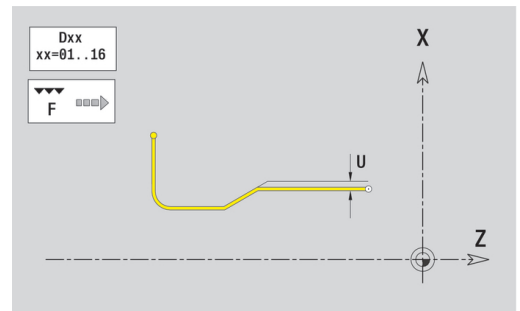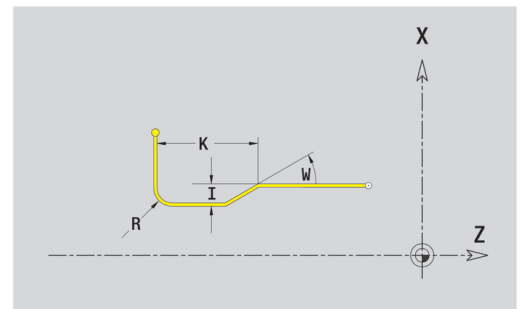

Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

Dégagement DIN 509 F

Pour programmer un dégagement DIN 509 F :



- ▶ Sélectionner un élément de forme



- ▶ Sélectionner **Plgée déggmt DIN 509 F**

- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement



Paramètres :

- **I: Prof.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **K: Long.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **R: Rayon plongée déggmt** (par défaut : tableau standard)
- **W: Angle.dégt.fil.** (par défaut : tableau standard)
- **P: Prof. transversale** (par défaut : tableau standard)
- **A: Angle transvers** (par défaut : tableau standard)
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.

Les paramètres que vous ne programmez pas sont calculés par la commande à l'aide du tableau standard.

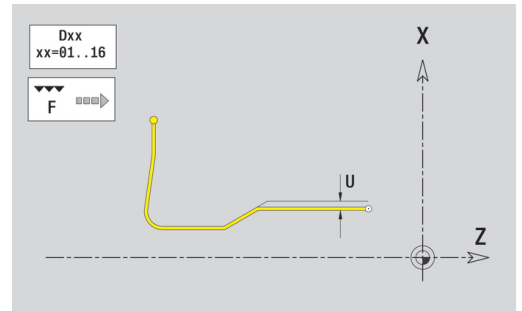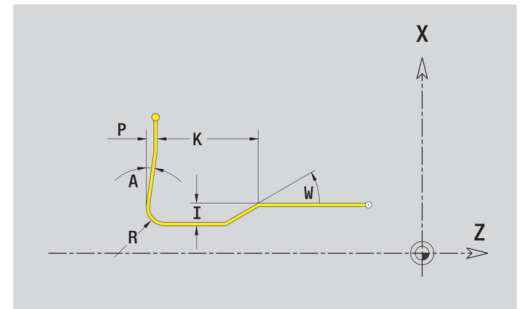

Informations complémentaires: "DIN 509 F – Paramètres du dégagement", Page 704



Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

Dégagement Forme U


Pour programmer un dégagement de forme U :

-  ▶ Sélectionner un élément de forme
-  ▶ Sélectionner **Dégagement forme U**
- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement

Paramètres :

- **I: Prof.dégt.fil.**
- **K: Longueur**
- **R: Rayon plongée déggment**
- **P: Chanfr./arrondi**
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

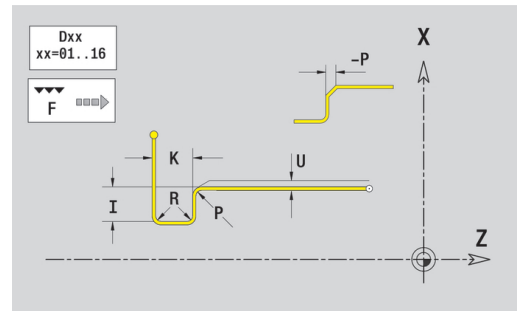

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.



Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

Dégagement de forme H


Pour programmer un dégagement de forme H :

-  ▶ Sélectionner un élément de forme
-  ▶ Sélectionner **Dégagement forme H**
- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement

Paramètres :

- **K: Longueur**
- **R: Rayon plongée déggment**
- **W: Angle plongée**
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.

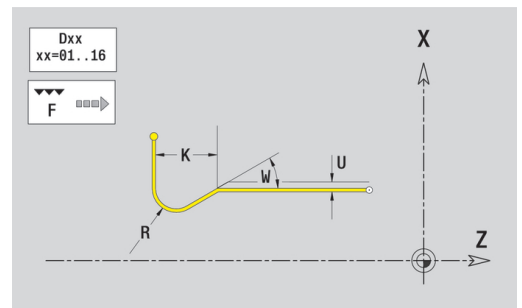

Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

Dégagement de forme K

Pour programmer un dégagement de forme K :



- ▶ Sélectionner un élément de forme



- ▶ Sélectionner **Dégagement forme K**

- ▶ Renseigner les paramètres du dégagement


Paramètres :

- **I: Prof.dégt.fil.**
- **R: Rayon plongée déggment**
- **W: Angle ouverture**
- **A: Angle plongée**
- **U, F, D, DF:**
Informations complémentaires: "Attributs d'usinage",
 Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G25**.



Les dégagements ne peuvent être programmés qu'entre deux éléments linéaires. L'un des deux éléments linéaires doit être parallèle à l'axe X.

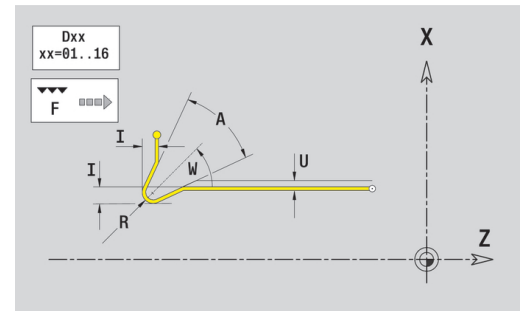

6.9 Éléments de contour de la face frontale

Les éléments de contours de la face frontale vous permettent de créer des contours de fraisage complexes.

 
- Dans le sous-mode **Apprentissage** : contours pour cycles de fraisage axiaux ICP
- En mode **smart.Turn** : contours pour l'usinage avec l'axe C

Vous cotez les éléments sur la face frontale en cartésien ou en polaire. La commutation se fait par softkey. Pour définir un point, vous pouvez mélanger coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

Softkeys pour coordonnées polaires



Commute le champ pour la programmation de l'angle **C**



Commute le champ sur la saisie du rayon **P**

Éléments de base pour la face frontale

 
Point de départ du contour de la face frontale

Vous introduisez les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée dans le premier élément du contour de tournage. Le point de départ ne peut être programmé que dans le premier élément de contour. Dans les éléments de contour suivants, le point de départ est calculé à partir de l'élément de contour précédent.

Pour définir le point de départ :




- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Contour**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ Définir le point de départ

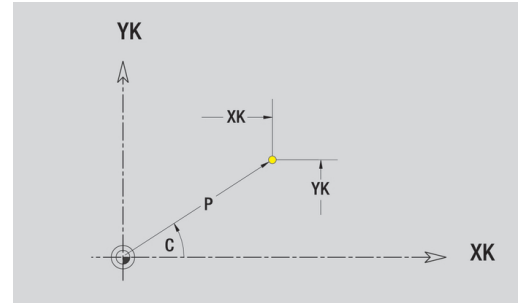


Paramètres pour la définition du point de départ :

- **XKS, YKS: Point départ** du contour
- **CS: Point départ** du contour (angle polaire)
- **PS: Point départ** du contour (polaire ; cote du rayon)
- **HC: Attribut Perçage/Fraisage**
 - 1: Fraisage de contour
 - 2: Fraisage de poche
 - 3: Surfaçage
 - 4: Ebavurage
 - 5: Gravage
 - 6: Contour + Ebavurer
 - 7: Poche + Ebavurage
 - 14: ne pas usiner
- **QF: Position de fraisage**
 - 0: sur le contour
 - 1 : intérieur/gauche
 - 2: extérieur/ droite
- **HF: Sens**
 - 0: En opposition
 - 1: En avalant
- **DF: Diam.fraise**
- **WF: Angle** du chanfrein
- **BR: Largeur chanfr.**
- **RB: Plan de retrait**

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G100**.

Lignes verticales de la face frontale

 Programmer des lignes droites verticales :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **YK: Point destination** (cartésien)
- **YKi: Point destination** incrémental – distance entre le point de départ et le **Point destination**
- **C: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G101**.

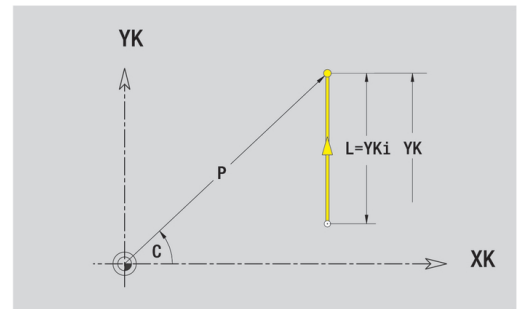

Lignes horizontales de la face frontale

 Pour programmer des lignes droites horizontales :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **XK: Point destination** (cartésien)
- **XKi: Point destination** incrémental – distance entre le point de départ et le **Point destination**
- **C: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G101**.

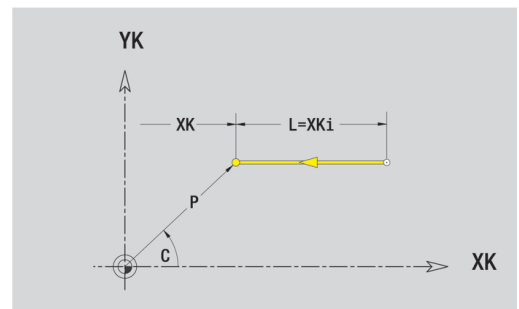

Ligne dans l'angle, face frontale

Pour programmer une ligne dans l'angle :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **XK, YK: Point destination** (cartésien)
- **XKi, YKi: Point destination** incrémental – distance entre le point de départ et le **Point destination**
- **C: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **AN: Angle** par rapport à l'axe XK
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G101**.

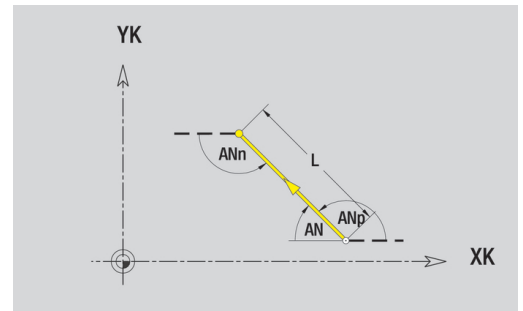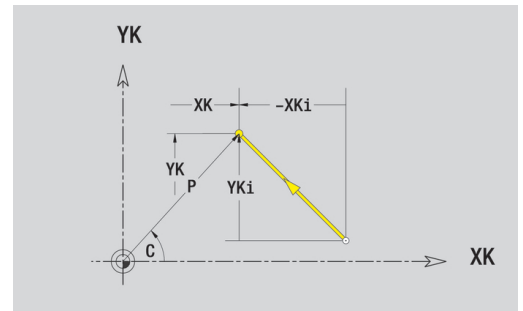

Arc de cercle, face frontale

Pour programmer un arc de cercle :






- ▶ Choisir le sens de rotation de l'arc de cercle
- ▶ Entrer les dimensions de l'arc de cercle
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **XK, YK: Point destination** – Point final de l'arc de cercle
- **XKi, YKi: Point destination** incrémental – distance entre le point de départ et le **Point destination**
- **P: Point destination** (polaire)
- **Pi: Point destination** – distance entre le point de départ et le point de destination (polaire, incrémental)
- **C: Point destination** (angle polaire)
- **Ci: Point destination** (angle polaire, incrémental ; référence: point de départ)
- **I, J: Centre** Arc de cercle
- **Ii, Ji: Centre** Arc de cercle incrémental – distance entre le point de départ et le **Centre** des axes **X** et **Z**
- **PM: Centre** arc de cercle (polaire)
- **PMi: Centre** Arc de cercle – distance entre le point de départ et le **Centre** (polaire, incrémental)
- **CM: Centre** arc de cercle (angle polaire)
- **CMi: Centre** arc de cercle (angle polaire, incrémental ;f référence : point de départ)
- **R: Rayon**
- **ANs: Angle** – angle tangentiel au point de départ
- **ANe: Angle** – angle tangentiel au point de destination
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

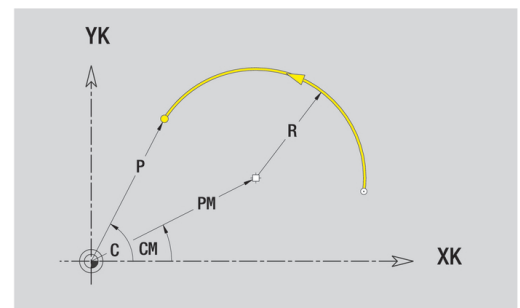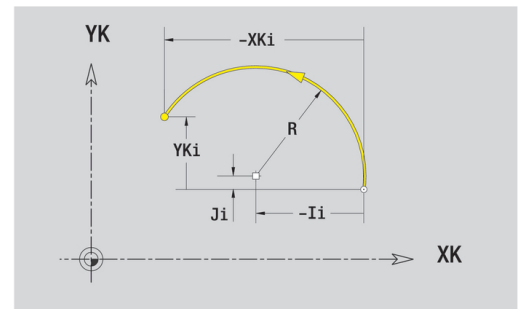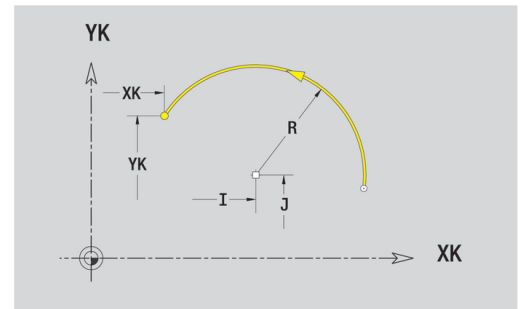


En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G102** ou **G103**.



Éléments de forme de la face frontale

Chanfrein ou arrondi, face frontale

Pour programmer un chanfrein ou un arrondi :

-  ▶ Sélectionner un élément de forme
-  ▶ Sélectionner le chanfrein.
-  ▶ Renseigner la **Largeur chanfrein BR**
- ▶ Sinon, sélectionner l'arrondi
- ▶ Renseigner le **Rayon d'arrondi BR**
- ▶ Définir le chanfrein ou l'arrondi comme premier élément : **Position élmt AN**

Paramètres :

- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**
- **AN: Position élmt**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430




Les chanfreins/arrondis sont définis au niveau des coins du contour. Un **coin de contour** est un point d'intersection entre un élément d'entrée et un élément de sortie. Le chanfrein/l'arrondi ne peut être calculé que si l'élément de contour à exécuter est connu.

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** intègre le chanfrein ou l'arrondi dans l'élément de base **G101**, **G102** ou **G103**.

Le **contour commence par un chanfrein ou un arrondi** : indiquez la position du **coin envisagé** comme point de départ. Vous choisissez ensuite l'élément de forme chanfrein ou arrondi. Comme l'**élément en entrée** manque, vous définissez la position unique du chanfrein ou de l'arrondi avec **Position élmt AN**.

Exemple de chanfrein extérieur en début de contour : avec la **Position élmt AN=90°**, l'élément de sortie souhaité est transversal dans le **sens +X**.

L'éditeur **ICP** transforme un chanfrein ou un arrondi en début de contour en élément linéaire ou circulaire.

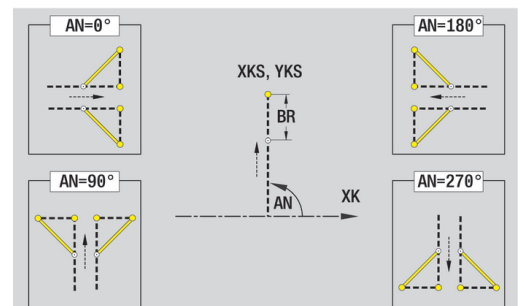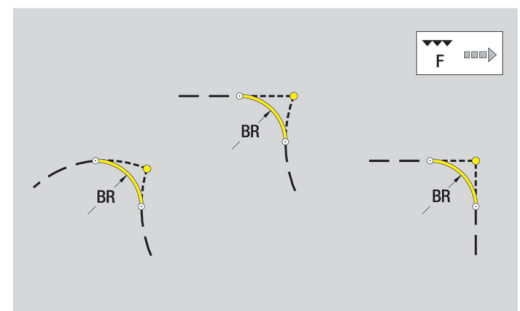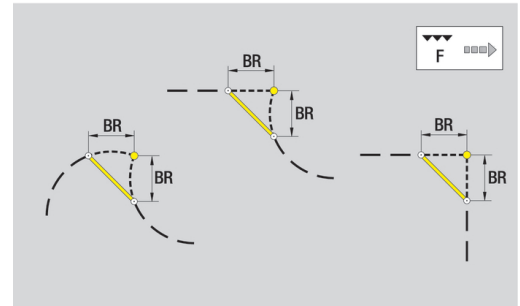

6.10 Éléments de contour, pourtour

Les éléments de contour du pourtour vous permettent de créer des contours de fraisage complexes.

- Dans le sous-mode **Apprentissage** : contours pour cycles de fraisage radiaux ICP
- En mode **smart.Turn** : contours pour l'usinage avec l'axe C

Vous cotez les éléments du contour du pourtour en données cartésiennes ou polaires. En alternative avec la cotation angulaire, vous pouvez utiliser la cotation cartésienne. La commutation se fait par softkey.



 
La cotation de la trajectoire est égale au développé du pourtour au niveau du diamètre de référence.

- Pour les contours du pourtour, le diamètre de référence est défini dans le cycle. Ce diamètre sert de référence pour la cotation de la trajectoire de tous les éléments de contour suivants.
- En cas d'appel depuis le mode **smart.Turn**, le diamètre de référence est défini dans les données de référence.

Softkeys pour coordonnées polaires



Commute le champ de cotation de la trajectoire sur la saisie de l'angle **C**



Commute la champ sur la saisie de la cote polaire **P**

Éléments de base du pourtour

 
Point de départ du contour du pourtour

Vous programmez les coordonnées du point de départ et du point de destination dans le premier élément du contour. Le point de départ ne peut être programmé que dans le premier élément de contour. Dans les éléments de contour suivants, le point de départ est calculé à partir de l'élément de contour précédent.

Pour définir le point de départ :




- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Contour**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ Définir le point de départ

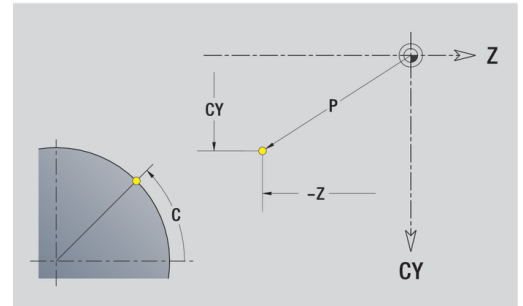


Paramètres pour la définition du point de départ :

- **ZS: Point départ** du contour
- **CYS: Point départ** du contour comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **PS: Point départ** du contour (polaire ; cote du rayon)
- **PS: Point départ** du contour, polaire
- **HC: Attribut Perçage/Fraisage**
 - 1: Fraisage de contour
 - 2: Fraisage de poche
 - 3: Surfaçage
 - 4: Ebavurage
 - 5: Gravage
 - 6: Contour + Ebavurer
 - 7: Poche + Ebavurage
 - 14: ne pas usiner
- **QF: Position de fraisage**
 - 0: sur le contour
 - 1 : intérieur/gauche
 - 2: extérieur/ droite
- **HF: Sens**
 - 0: En opposition
 - 1: En avalant
- **DF: Diam.fraise**
- **WF: Angle** du chanfrein
- **BR: Largeur chanfr.**
- **RB: Plan de retrait**

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G110**.

Lignes verticales, pourtour

 Programmer des lignes droites verticales :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **CY: Point destination** comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **CYi: Point destination** incrémental, comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **C: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G111**.

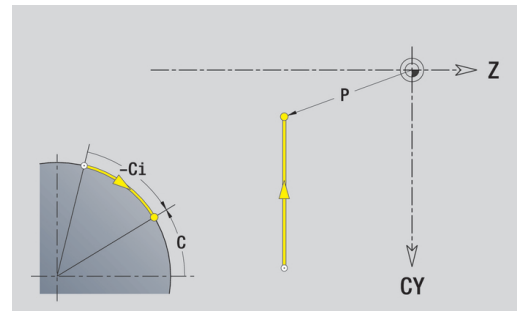

Lignes horizontales, pourtour

 Pour programmer des lignes droites horizontales :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **Z: Point destination**
- **Zi: Point destination** incrémental
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G111**.

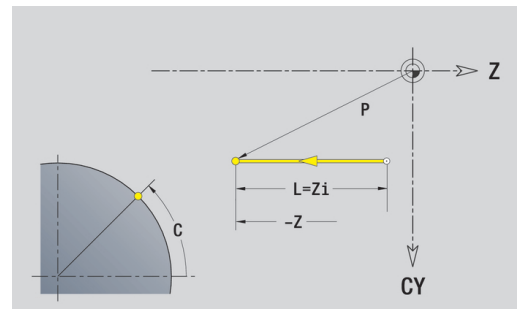

Ligne dans l'angle, pourtour

Pour programmer une ligne dans l'angle :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **Z**: Point destination
- **Zi**: Point destination incrémental
- **CY**: Point destination comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **CYi**: Point destination incrémental, comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **P**: Point destination (polaire)
- **C**: Point destination (angle polaire)
- **Ci**: Point destination (angle polaire, incrémental)
- **AN**: Angle avec l'axe Z (sens de l'angle, voir figure d'aide)
- **ANn**: Angle avec l'élément suivant
- **ANp**: Angle avec l'élément précédent
- **L**: Longueur ligne
- **F**: Informations complémentaires: "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G111**.

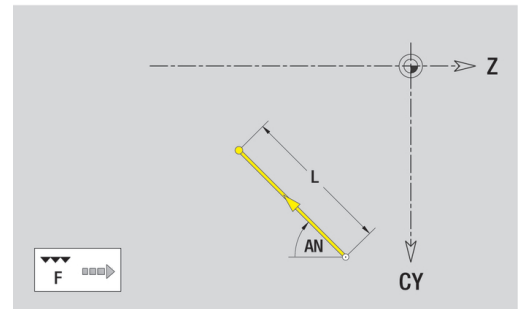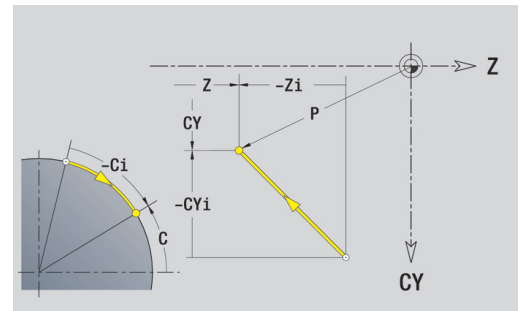

Arc de cercle, pourtour

Pour programmer un arc de cercle :






- ▶ Choisir le sens de rotation de l'arc de cercle.
- ▶ Entrer les dimensions de l'arc de cercle
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **Z**: Point destination
- **Zi**: Point destination incrémental
- **CY**: Point destination comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **CYi**: Point destination incrémental, comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **P**: Point destination (polaire)
- **Pi**: Point destination – distance entre le point de départ et le point de destination (polaire, incrémental)
- **C**: Point destination (angle polaire)
- **Ci**: Point destination (angle polaire, incrémental)
- **K**: Centre en **Z**
- **Ki**: Centre incrémental (en **Z**)
- **CJ**: Centre comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **CJi**: Centre incrémental, comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XS**)
- **PM**: Centre arc de cercle (polaire)
- **PMi**: Centre Arc de cercle – distance entre le point de départ et le Centre (polaire, incrémental)
- **WM**: Centre Arc de cercle (angle polaire)
- **Wmi**: Centre Arc de cercle (angle polaire ; référence point de départ)
- **R**: Rayon
- **ANs**: Angle – angle tangentiel au point de départ
- **ANe**: Angle – angle tangentiel au point de destination
- **ANn**: Angle avec l'élément suivant
- **ANp**: Angle avec l'élément précédent
- **L**: Longueur ligne
- **F**: Informations complémentaires: "Attributs d'usage", Page 430

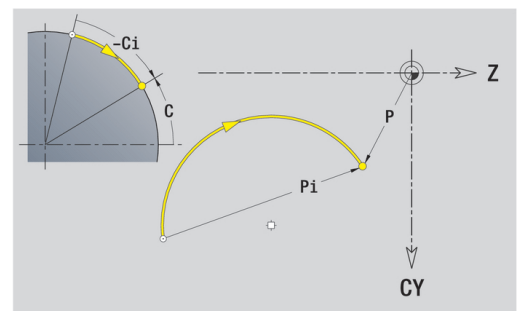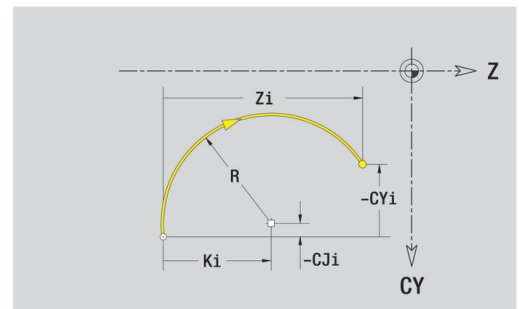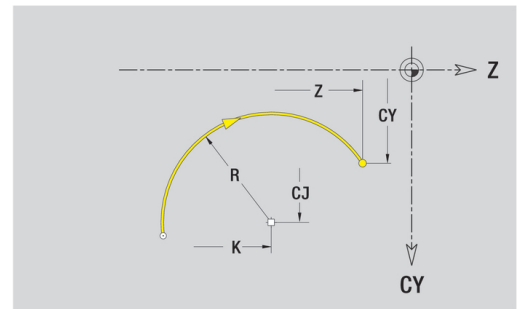


En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G112** ou **G113**.



Éléments de forme du pourtour

Chanfrein ou arrondi, pourtour

Pour programmer un chanfrein ou un arrondi :

-  ▶ Sélectionner un élément de forme
-  ▶ Sélectionner le chanfrein.
-  ▶ Renseigner la **Largeur chanfrein BR**
- ▶ Sinon, sélectionner l'arrondi
- ▶ Renseigner le **Rayon d'arrondi BR**
- ▶ Définir le chanfrein ou l'arrondi comme premier élément : **Position élmt AN**

Paramètres :




- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**
- **AN: Position élmt**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

Les chanfreins/arrondis sont définis au niveau des coins du contour. Un **coin de contour** est un point d'intersection entre un élément d'entrée et un élément de sortie. Le chanfrein/l'arrondi ne peut être calculé que si l'élément de contour à exécuter est connu.

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** intègre le chanfrein ou l'arrondi dans l'élément de base **G111**, **G112** ou **G113**.

Le **contour commence par un chanfrein ou un arrondi** : indiquez la position du **coin envisagé** comme point de départ. Vous choisissez ensuite l'élément de forme chanfrein ou arrondi. Comme l'**élément en entrée** manque, vous définissez la position unique du chanfrein ou de l'arrondi avec **Position élmt AN**.

L'éditeur **ICP** transforme un chanfrein ou un arrondi en début de contour en élément linéaire ou circulaire.

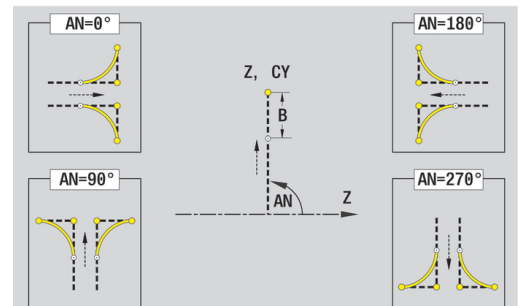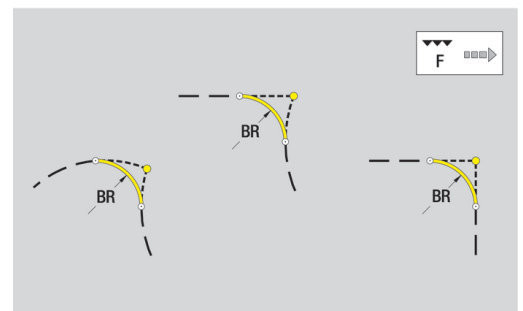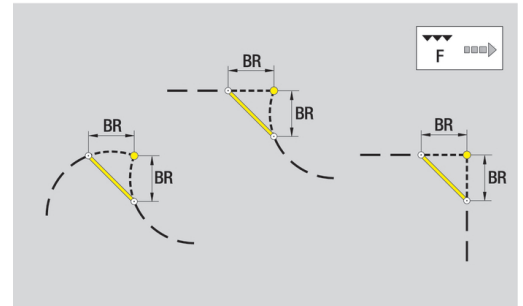

6.11 Usinage avec les axes C et Y en mode smart.Turn

En mode **smart.Turn**, l'éditeur ICP supporte la définition des contours de fraisage et des perçages, ainsi que la création des motifs de fraisage et de perçage qui sont usinés à l'aide de l'axe C ou de l'axe Y.

Avant de définir un contour de fraisage ou de perçage avec ICP, choisissez le plan :

- Axe C
 - Face frontale (plan XC)
 - Pourtour (plan ZC)
- Axe Y
 - Face frontale (plan XY)
 - Pourtour (plan YZ)

Un trou peut contenir les éléments suivants :

- Centrage
- Perçage
- Lamage
- Filetage

Les paramètres sont utilisés pour les opérations de perçage et de taraudage.

Les perçages peuvent être associés à des motifs linéaires ou circulaires.

Contours de fraisage : la commande connaît les figures standard (cercle entier, polygone, rainures, etc.). Ces figures sont définissables avec peu de paramètres. Des contours complexes sont décrits avec des droites et des arcs de cercle.

Les figures standards peuvent être associées à des motifs linéaires ou circulaires.

Données de référence, contours imbriqués

Définir le **plan de référence** lors de la description d'un contour de fraisage ou de perçage. Le plan de référence correspond à la position de création du contour de fraisage ou du perçage.

- Face frontale (axe C) : la position Z (Cote de référence)
- Pourtour (axe C) : la position X (Diamètre de référence)
- Face frontale (axe Y) : la position Z (Cote de référence)
- Pourtour (axe Y) : la position X (Diamètre de référence)

Il est également possible d'**imbriquer** des contours de fraisage et des perçages. Exemple : vous définissez une rainure dans une poche rectangulaire. Des perçages sont à réaliser à l'intérieur de cette rainure. La position de cet élément est définie avec le plan de référence.

L'éditeur **ICP** vous permet de choisir le plan de référence. Les données de référence suivantes sont prises en compte lors du choix d'un plan de référence.

- Face frontale : cote de référence
- Pourtour : diamètre de référence
- Face frontale : cote de référence, angle de broche, diamètre de limitation
- Pourtour : diamètre de référence, angle de broche

Pour sélectionner un plan de référence :

- ▶ Sélectionner le contour, la figure, le perçage, le motif et la surface individuelle ou le multipans



- ▶ Appuyer sur la softkey **Plans de réf. choisir**
- ▶ L'éditeur **ICP** affiche la pièce finie et les contours déjà défini, si disponibles
- ▶ Utiliser les softkeys (voir tableau) pour sélectionner la cote de référence, le diamètre de référence ou le contour de fraisage existant comme plan de référence



- ▶ Valider le plan de référence
- ▶ L'éditeur **ICP** mémorise les valeurs du plan de référence comme données de référence
- ▶ Compléter les données de référence et décrire le contour, la figure, le perçage, le motif, la surface individuelle ou le multipans

Softkeys pour les contours imbriqués



Passer au contour suivant du même plan de référence



Passer au contour précédent du même plan de référence



Passer au contour suivant en présence de contours imbriqués



Passer au contour précédent en présence de contours imbriqués

Représentation des éléments ICP dans le programme smart.Turn

Chaque dialogue ICPsmart.Turn est représenté par un identifiant de section suivi d'autres instructions **G**.

Un perçage ou un contour de fraisage (figure standard et contour complexe) comprend les instructions suivantes :

- Identifiant de section (avec les données de référence de la section)
 - **FRONT.** (plan XC)
 - **POURTOUR** (plan ZC)
 - **FRONT. Y** (plan XY)
 - **POURTOUR Y** (plan ZY)
- **G308** (avec paramètres) comme début du plan de référence
- Fonction **G** de la figure ou du perçage ; suite d'instructions pour les motifs ou les contours complexes
- **G309** comme fin du plan de référence

En cas de contours imbriqués, le plan de référence commence avec **G308**, le plan de référence suivant avec **G308**, etc. Ce plan de référence est fermé avec **G309** lorsque le **niveau d'imbrication le plus bas** est atteint. Le plan de référence suivant est ensuite fermé avec **G309**, etc.

Lorsque vous décrivez les contours de fraisage ou les perçages avec des instructions **G** et que vous travaillez ensuite avec l'éditeur **ICP**, respectez les points suivants :

- Quelques paramètres sont redondants dans la description du contour DIN. Ainsi, la profondeur de palpation peut être programmée avec **G308** et/ou avec la fonction **G** de la figure. Cette redondance n'existe pas dans l'éditeur **ICP**.
- Pour la programmation DIN des figures, vous avez le choix concernant le point de centre entre la cotation cartésienne ou polaire. Le centre des figures est indiqué en coordonnées cartésiennes dans l'éditeur **ICP**.

Exemple : dans la description de contour DIN, la profondeur de fraisage est programmée avec **G308** et dans la définition des figures. Si cette figure est modifiée avec **ICP**, l'éditeur **ICP** écrase la profondeur de fraisage de **G308** avec celle de la figure. Lors de la mémorisation, l'éditeur **ICP** enregistre la profondeur de fraisage dans **G308**. La fonction **G** de la figure est mémorisée sans profondeur de fraisage.

Exemple : rectangle sur la face frontale

```
...
FRONT. Z0
N 100 G308 ID"FRONT_1" P-5
N 101 G305 XK40 YK10 A0 K30 B15
N 102 G309
...
```

Exemple : figures imbriquées

```
...
FRONT. Z0
N 100 G308 ID"FRONT_2" P-5
N 101 G307 XK-40 YK-40 Q5 A0 K-50
N 102 G308 ID"FRONT_12" P-3
N 103 G301 XK-35 YK-40 A30 K40 B20
N 104 G309
N 105 G309
...
```

6.12 Contours de la face frontale en mode smart.Turn

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** propose les contours suivants à usiner avec l'axe C :

- des contours complexes, définis avec divers éléments de contour
- des figures
- des perçages
- des motifs de figures ou de perçages

Données de référence pour contours complexes sur face frontale

La définition du contour avec différents éléments vient à la suite des données de référence :

Informations complémentaires: "Éléments de contour de la face frontale", Page 471

Données de référence, face frontale :


- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT**, avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G309** à la fin de la description du contour

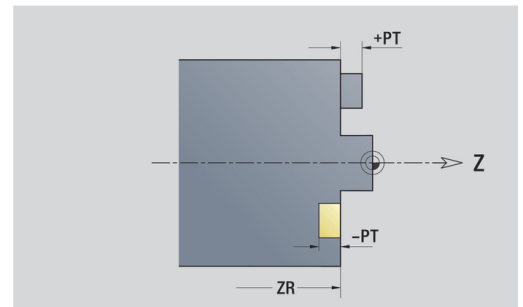

Attributs de TURN PLUS

Dans les attributs TURN PLUS, vous pouvez procéder à des paramétrages pour le sous-mode **Création automatique de programme (AWG)**.

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **HC: Attribut Perçage/Fraisage**
 - 1: Fraisage de contour
 - 2: Fraisage de poche
 - 3: Surfaçage
 - 4: Ebavurage
 - 5: Gravage
 - 6: Contour + Ebavurer
 - 7: Poche + Ebavurage
 - 14: ne pas usiner
- **QF: Position de fraisage**
 - 0: sur le contour
 - 1 : intérieur/gauche
 - 2: extérieur/ droite
- **HF: Sens**
 - 0: En opposition
 - 1: En avalant
- **DF: Diam.fraise**
- **WF: Angle** du chanfrein
- **BR: Largeur chanfr.**
- **RB: Plan de retrait**

Cercle, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XKM, YKM: Centre** de la figure (coordonnées cartésiennes)
- **R: Rayon**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G304** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

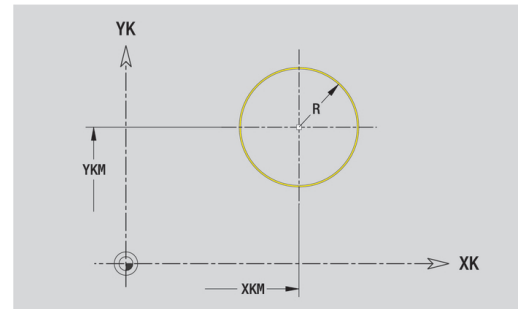

Rectangle, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XKM, YKM: Centre** de la figure (coordonnées cartésiennes)
- **A: Angle de position** (référence : axe XK)
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G305** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

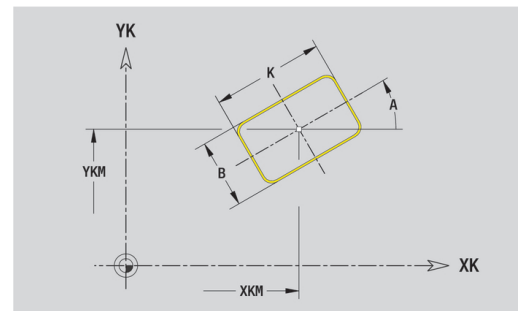

Polygone, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XKM, YKM: Centre** de la figure (coordonnées cartésiennes)
- **A: Angle de position** (référence : axe XK)
- **Q: Nombre de coins**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G307** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

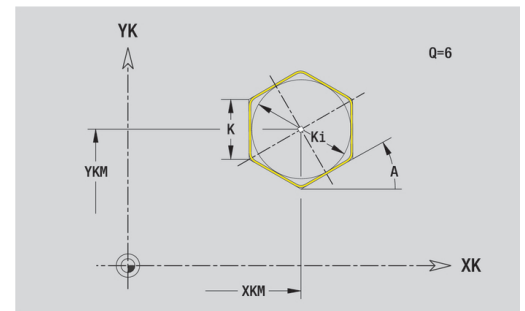

Rainure linéaire de la face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XKM, YKM: Centre** de la figure (coordonnées cartésiennes)
- **A: Angle de position** (référence : axe XK)
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G301** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

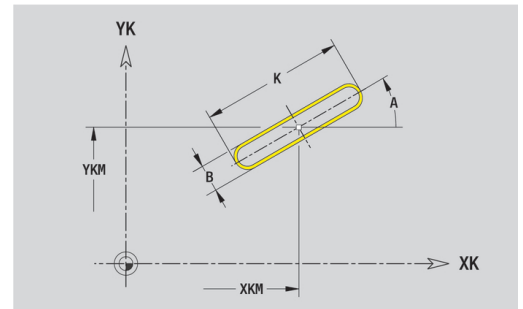

Rainure circulaire, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :



- **XKM, YKM: Centre** de la figure (coordonnées cartésiennes)
- **A: Angle initial** (référence : axe XK)
- **W: Angle final** (référence : angle XK)
- **R: Rayon** – rayon de courbure (référence : trajectoire du centre de la rainure)
- **Q2: Sens rotation**
 - CW
 - CCW
- **B: Largeur**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G302** ou **G303** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

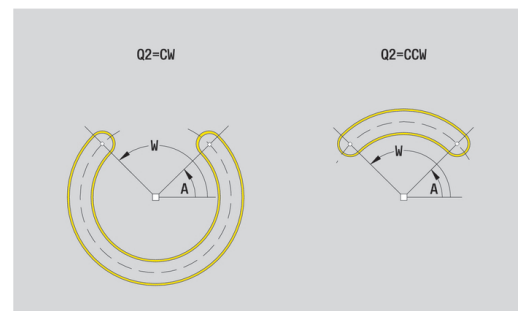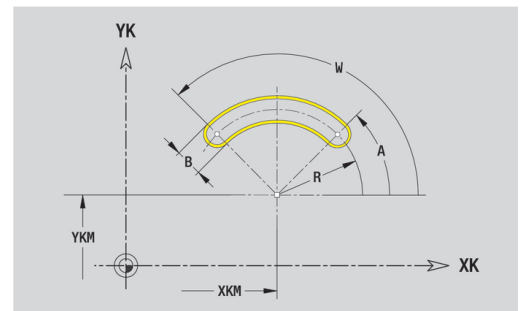

Perçage, face frontale

La fonction définit un perçage unique pouvant contenir les éléments suivants :

- **Centrage**
- **Trou**
- **Lamage**
- **Filet**

Données de référence du perçage :

- **ID: Contour**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres du perçage :




- **XKM, YKM: Centre** du perçage (coordonnées cartésiennes)
- **Centrage**
 - **O: Diamètre**
- **Trou**
 - **B: Diamètre**
 - **BT: Prof.** (sans signe)
 - **W: Angle**
- **Lamage**
 - **R: Diamètre**
 - **U: Prof.**
 - **E: Angle lamage**
- **Filet**
 - **GD: Diamètre**
 - **GT: Prof.**
 - **K: Long. d'attaque**
 - **F: Pas de vis**
 - **GA: Type de filet**
 - **0: Filet à droite**
 - **1: Filet à gauche**

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT**, avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G300** avec les paramètres du perçage
- un **G309**

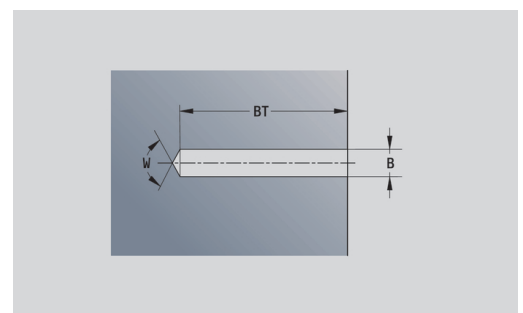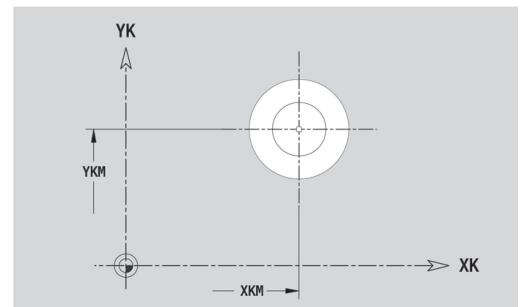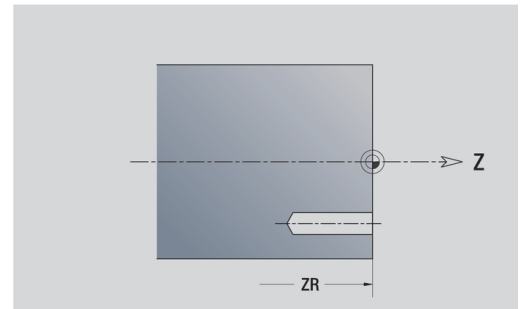

Motif linéaire, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :

 
 
 
- **XK, YK: 1er point du modèle** (coordonnées cartésiennes)
- **QP: Nombre** des points du motif
- **IP, JP: Point final** du motif (coordonnées cartésiennes)
- **IPi, JPi: Point final** – distance entre les deux points du motif (en XK et YK)
- **AP: Angle de position**
- **RP: Longueur** – longueur totale du motif
- **RPi: Longueur** – distance entre deux points du motif
- Paramètres de la figure ou du perçage sélectionné(e)

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT.** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G401** avec les paramètres du motif
- la fonction G et les paramètres de la figure ou du perçage
- un **G309**



Motif circulaire, face frontale

Données de référence de la face frontale :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :

 
 
 
- **XK, YK: Centre** du motif (coordonnées cartésiennes)
- **QP: Nombre** des points du motif
- **DR: Sens rotation** (par défaut : 0)
 - **DR = 0**, sans **EP** : répartition sur un cercle entier
 - **DR = 0**, avec **EP** : répartition sur un arc de cercle d'une certaine longueur
 - **DR = 0**, avec **EPi** : le signe de **EPi** détermine le sens (**EPi < 0**: dans le sens horaire)
 - **DR = 1**, avec **EP** : dans le sens horaire
 - **DR = 1**, avec **EPi** : dans le sens horaire (le signe de **EPi** n'a pas d'importance)
 - **DR = 2**, avec **EP** : dans le sens anti-horaire
 - **DR = 2**, avec **EPi** : dans le sens anti-horaire (le signe de **EPi** est sans importance)
- **DP: Diamètre**
- **AP: Angle initial** (par défaut : 0°)
- **EP: Angle final** (absence de valeur : répartition des éléments dur motif sur 360°)
- **EPi: Angle final – Angle** entre deux figures
- **H: Position élmt**
 - **0: Normal** – les figures sont soumises à une rotation autour du centre du cercle (rotation)
 - **1: Origine** – la position de la figure par rapport au système de coordonnées reste inchangée (translation)
- Paramètres de la figure/du perçage sélectionné

La **Cote de référence ZR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT**, avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G402** avec les paramètres du motif
- la fonction **G** et les paramètres de la figure/du perçage
- un **G309**



6.13 Contours du pourtour en mode smart.Turn

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** propose les contours suivants à usiner avec l'axe C :

- des contours complexes, définis avec divers éléments de contour
- des figures
- des perçages
- des motifs de figures ou perçages

Données de référence du pourtour

La définition du contour avec différents éléments vient à la suite des données de référence.

Informations complémentaires: "Eléments de contour, pourtour", Page 477

Données de référence du pourtour :


- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**. Le diamètre de référence est utilisé pour convertir la cotation angulaire en cotation cartésienne.

"Données de référence, contours imbriqués"

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G309** à la fin de la description du contour ou après la figure

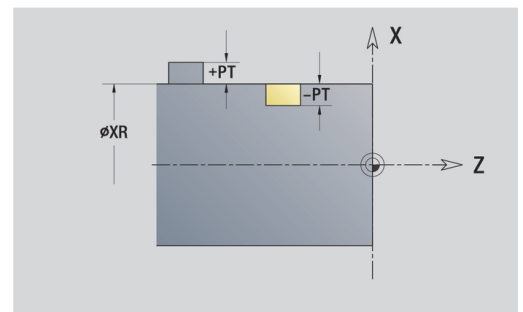

Attributs de TURN PLUS

Dans les attributs TURN PLUS, vous pouvez procéder à des paramétrages pour le sous-mode **Création automatique de programme (AWG)**.

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **HC: Attribut Perçage/Fraisage**
 - 1: Fraisage de contour
 - 2: Fraisage de poche
 - 3: Surfaçage
 - 4: Ebavurage
 - 5: Gravage
 - 6: Contour + Ebavurer
 - 7: Poche + Ebavurage
 - 14: ne pas usiner
- **QF: Position de fraisage**
 - 0: sur le contour
 - 1 : intérieur/gauche
 - 2: extérieur/ droite
- **HF: Sens**
 - 0: En opposition
 - 1: En avalant
- **DF: Diam.fraise**
- **WF: Angle** du chanfrein
- **BR: Largeur chanfr.**
- **RB: Plan de retrait**

Cercle, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
- **R: Rayon**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G314** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

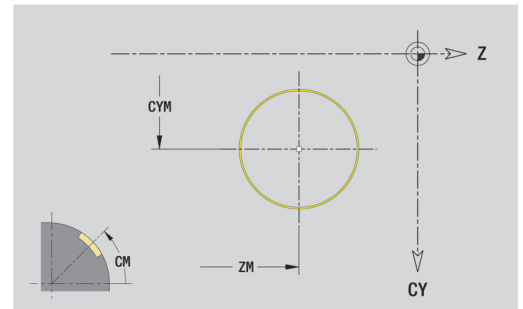

Rectangle, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :


- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G315** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

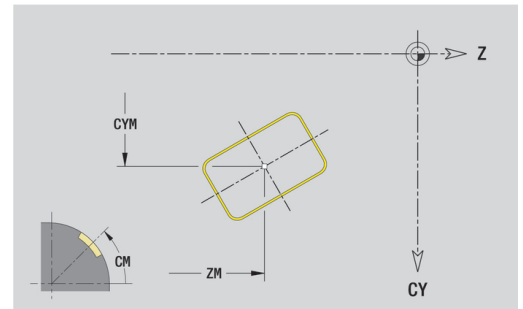

Polygone, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :


- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
- **A: Angle de position**
- **Q: Nombre de coins**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G317** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

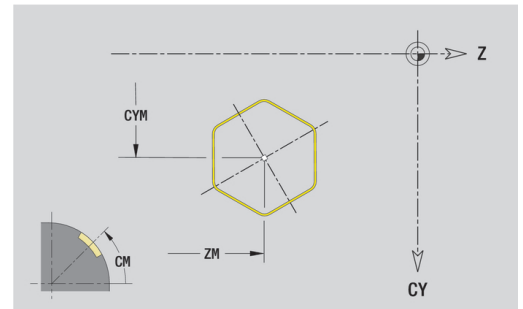

Rainure linéaire, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G311** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

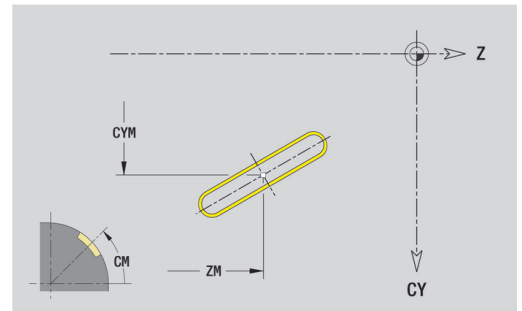

Rainure circulaire, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :


- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
- **A: Angle initial**
- **W: Angle final**
- **R: Rayon** – rayon de courbure (référence : trajectoire du centre de la rainure)
- **Q2: Sens rotation**
 - CW
 - CCW
- **B: Largeur**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G312** ou **G303** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

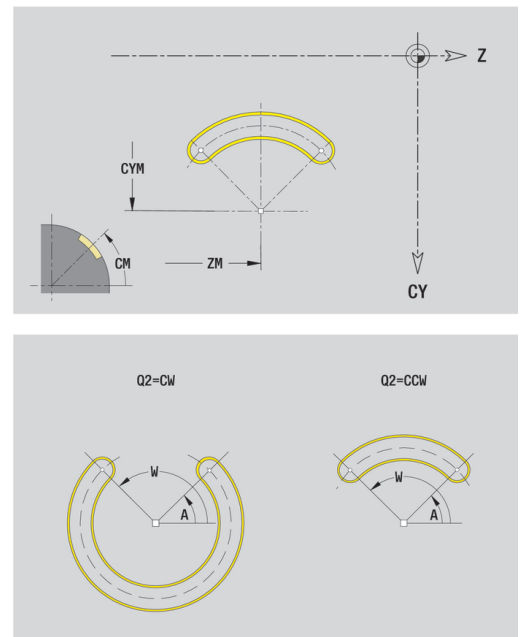

Perçage, pourtour

La fonction définit un perçage unique pouvant contenir les éléments suivants :

- **Centrage**
- **Trou**
- **Lamage**
- **Filet**

Données de référence du perçage :

- **ID: Contour**
- **X: Cote de référence**

Paramètres du perçage :




- **ZM: Centre**
- **CYM: Centre** comme cote de trajectoire (référence : diamètre XR)
- **CM: Centre** (angle)
 - **O: Diamètre**
- **Trou**
 - **B: Diamètre**
 - **BT: Prof.** (sans signe)
 - **W: Angle**
- **Lamage**
 - **R: Diamètre**
 - **U: Prof.**
 - **E: Angle lamage**
- **Filet**
 - **GD: Diamètre**
 - **GT: Prof.**
 - **K: Long. d'attaque**
 - **F: Pas de vis**
 - **GA: Type de filet**
 - **0: Filet à droite**
 - **1: Filet à gauche**

La **Cote de référence XR** peut être déterminée avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Cote de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **prof. perçage** (-1 * BT)
- un **G310** avec les paramètres du perçage
- un **G309**

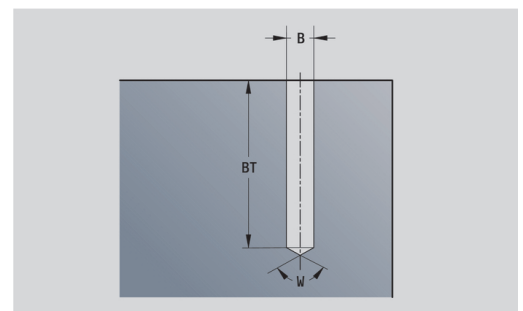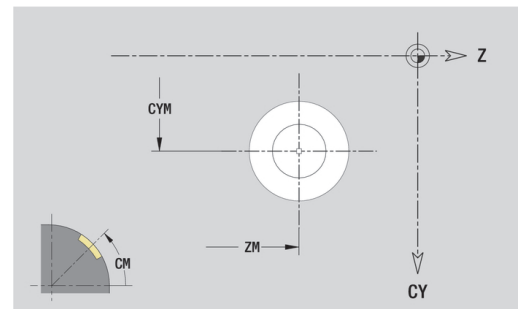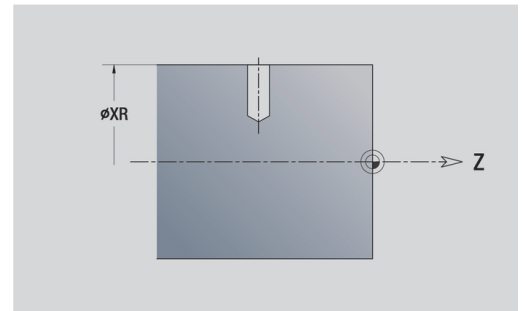

Motif linéaire, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :


- **Z: 1er point du modèle**
- **CY: 1er point du modèle** comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XR**)
- **C: 1er point du modèle** (angle)
- **QP: Nombre** des points du motif
- **ZE: Point final** du motif
- **ZEi: Point final** – distance entre deux points du motif (en **Z**)
- **WP: Point final** du motif (angle)
- **WPi: Point final** – distance entre deux points du motif (angle)
- **AP: Angle de position**
- **RP: Longueur** – longueur totale du motif
- **RPi: Longueur** – distance entre deux points du motif
- Paramètres de la figure/du perçage sélectionné

Le **Diamètre de référence XR** vous permet de définir la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G411** avec les paramètres du motif
- la fonction **G** et les paramètres de la figure ou du perçage
- un **G309**

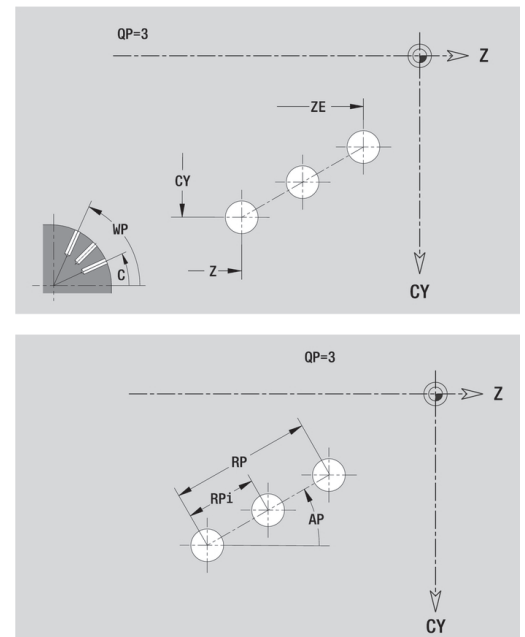

Motif circulaire, pourtour

Données de référence du pourtour :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

 

 
- **Z: Centre** du motif
- **CY: Centre** du motif comme cote de trajectoire (référence : diamètre **XR**)
- **C: Centre** du motif (angle)
- **QP: Nombre** des points du motif
- **DR: Sens rotation** (par défaut : 0)
 - **DR = 0**, sans **EP** : répartition sur un cercle entier
 - **DR = 0**, avec **EP** : répartition sur un arc de cercle d'une certaine longueur
 - **DR = 0**, avec **EPi** : le signe de **EPi** détermine le sens (**EPi < 0**: dans le sens horaire)
 - **DR = 1**, avec **EP** : dans le sens horaire
 - **DR = 1**, avec **EPi** : dans le sens horaire (le signe de **EPi** n'a pas d'importance)
 - **DR = 2**, avec **EP** : dans le sens anti-horaire
 - **DR = 2**, avec **EPi** : dans le sens anti-horaire (le signe de **EPi** est sans importance)
- **DP: Diamètre**
- **AP: Angle initial** (par défaut : 0°)
- **EP: Angle final** (absence de valeur : répartition des éléments dur motif sur 360°)
- **EPi: Angle final – Angle** entre deux figures
- **H: Position élmt**
 - **0: Normal** – les figures sont soumises à une rotation autour du centre du cercle (rotation)
 - **1: Origine** – la position de la figure par rapport au système de coordonnées reste inchangée (translation)

Le **Diamètre de référence XR** vous permet de définir la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR** avec le paramètre **Diamètre de référence**. Avec des contours imbriqués, l'éditeur **ICP** ne génère qu'un seul identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** (-1*BT)
- un **G412** avec les paramètres du motif
- la fonction **G** et les paramètres de la figure/du perçage
- un **G309**

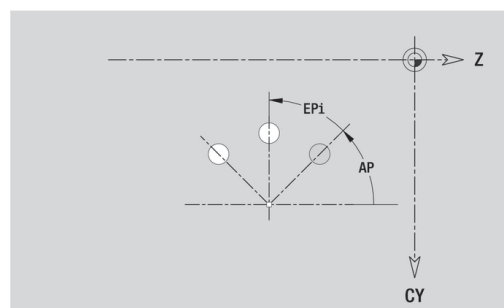


6.14 Contours dans le plan XY

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** propose les contours suivants à usiner avec l'axe Y :


- des contours complexes, définis avec divers éléments de contour
- des figures
- des perçages
- des motifs de figures ou des perçages
- un surface unique
- un multipans

Les éléments du plan XY peuvent être cotés en cartésien ou en polaire. La commutation se fait par softkey. Pour définir un point, vous pouvez mélanger coordonnées cartésiennes et polaires.

 Softkeys pour coordonnées polaires



 Commute le champ sur la saisie de l'angle **W**



Commute le champ sur la saisie du rayon **P**

Données de référence, plan XY

La définition du contour avec différents éléments vient à la suite des données de référence.

Données de référence des opérations de fraisage :


- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Cote de référence**, **Angle broche** et **Diamètre de limite**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G309** à la fin de la description du contour

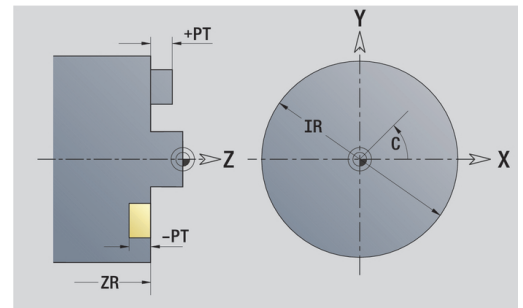

Éléments de base du plan XY

 
Point de départ du contour, plan XY

Dans le premier élément de contour, vous programmez les coordonnées du Point départ et le Point-cible. Le point de départ ne peut être programmé que dans le premier élément de contour. Dans les éléments de contour suivants, le Point départ est calculé à partir de l'élément de contour précédent.

Définir le Point départ :



- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Contour**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ Définir le Point départ

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **XS, YS: Point départ** du contour
- **WS: Point départ** du contour (angle polaire)
- **PS: Point départ** du contour (polaire ; cote du rayon)

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G170**.

Lignes verticales, plan XY

Pour programmer une ligne droite verticale :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **Y: Point destination**
- **Yi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G171**.

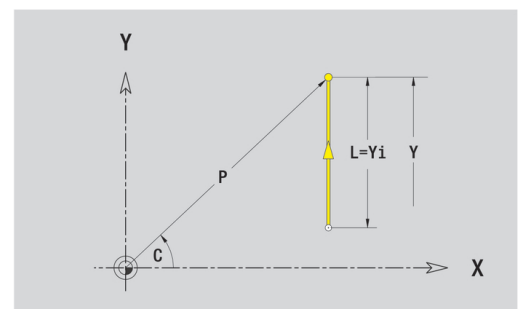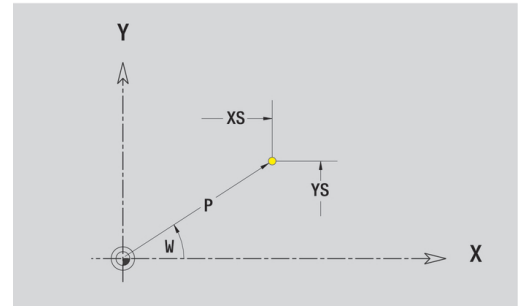

Ligne horizontale, plan XY

 Pour programmer une ligne droite horizontale :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **X: Point destination**
- **Xi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G171**.

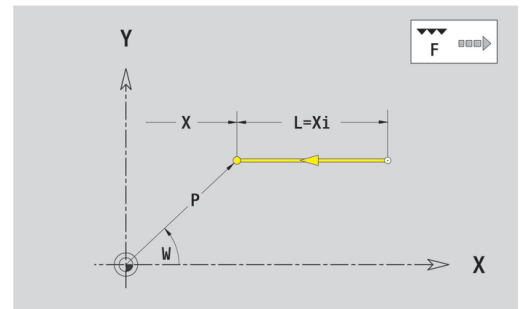

Ligne dans l'angle, plan XY

 Pour programmer une ligne dans l'angle :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **X, Y: Point destination**
- **Xi, Yi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **AN: Angle**
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G171**.

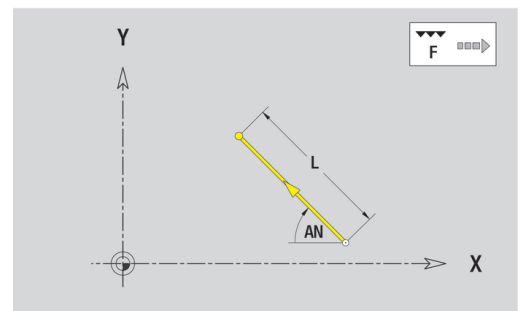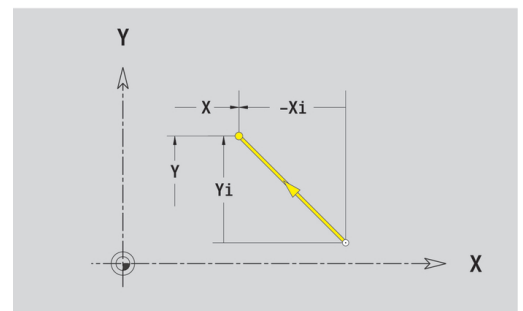

Arc de cercle, plan XY

 Pour programmer un arc de cercle :






- ▶ Choisir le sens de rotation de l'arc de cercle.
- ▶ Entrer les dimensions de l'arc de cercle
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **X, Y: Point destination**
- **Xi, Yi: Point destination** incrémental
- **P: Point destination** (polaire)
- **Pi: Point destination** – distance entre le point de départ et le point de destination (polaire, incrémental)
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **Wi: Point destination** (angle polaire, incrémental : référence : point de départ)
- **I, J: Centre** Arc de cercle
- **Ii, Ji: Centre** arc de cercle incrémental – distance entre le point de départ et le **Centre** en **X** et **Y**
- **PM: Centre** arc de cercle (polaire)
- **PMi: Centre** Arc de cercle – distance entre le point de départ et le **Centre** (polaire, incrémental)
- **WM: Centre** Arc de cercle (angle polaire)
- **WMi: Centre** Arc de cercle (angle polaire ; référence point de départ)
- **R: Rayon**
- **ANs: Angle** – angle tangentiel au point de départ
- **ANe: Angle** – angle tangentiel au point de destination
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

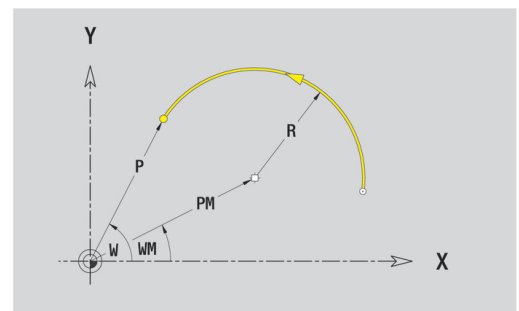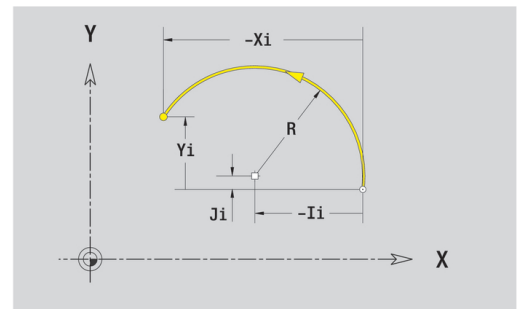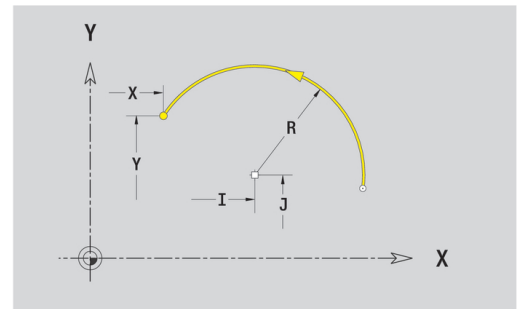

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G172** ou **G173**.



Éléments de forme du plan XY

Chanfrein ou arrondi, plan XY

Pour programmer un chanfrein ou un arrondi :

-  ▶ Sélectionner les éléments de forme.
-  ▶ Sélectionner le chanfrein.
-  ▶ Renseigner la **Largeur chanfr. BR**
- ▶ Sinon, sélectionner l'arrondi
- ▶ Renseigner le **Rayon d'arrondi BR**
- ▶ Programmer le chanfrein ou l'arrondi comme premier élément de contour : **Position AN**

Paramètres :




- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**
- **AN: Position élmt**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

Les chanfreins/arrondis sont définis au niveau des coins du contour. Un **coin de contour** est un point d'intersection entre un élément d'entrée et un élément de sortie. Le chanfrein/l'arrondi ne peut être calculé que si l'élément de contour à exécuter est connu.

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** intègre le chanfrein ou l'arrondi dans l'élément de base **G171**, **G172** ou **G173**.

Le contour commence par un chanfrein ou un arrondi : renseignez la position du **coin envisagé** comme point de départ. Vous choisissez ensuite l'élément de forme chanfrein ou arrondi. Comme l'**élément de contour en entrée** manque, vous définissez la position unique du chanfrein ou de l'arrondi avec **Position AN**.

L'éditeur **ICP** transforme un chanfrein ou un arrondi en début de contour en élément linéaire ou circulaire.

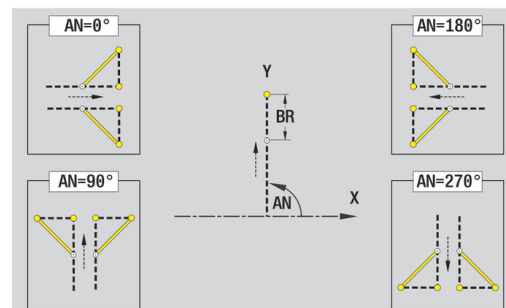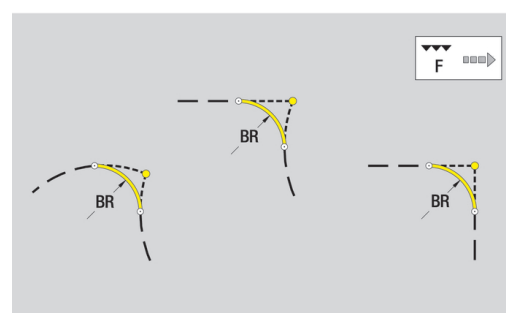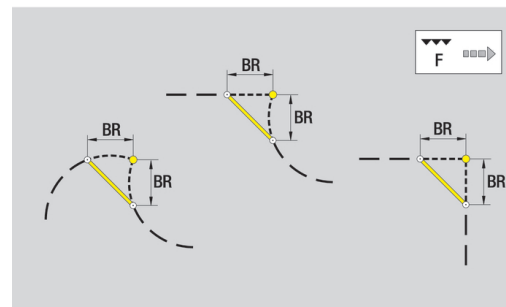

Figures, motifs et perçages dans le plan XY (face frontale)

Cercle, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XM, YM: Centre**
- **R: Rayon**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G374** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

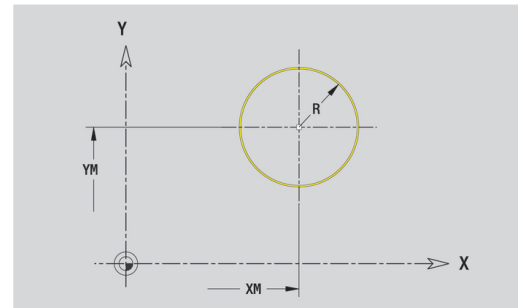

Rectangle, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XM, YM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**
- **BR: Largeur chanfrein ou Rayon d'arrondi**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G375** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

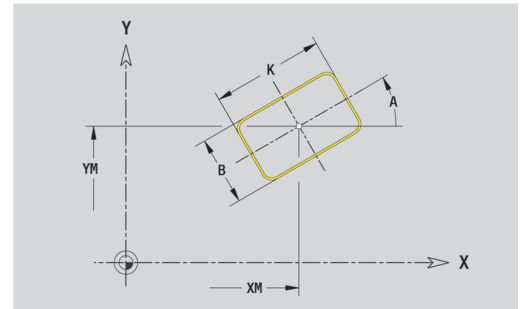

Polygone, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XM, YM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **Q: Nombre de coins**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G377** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

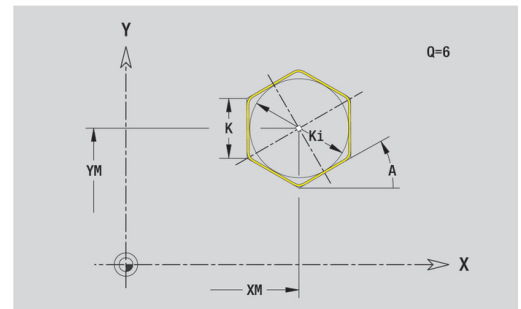

Rainure linéaire, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :


- **XM, YM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G371** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

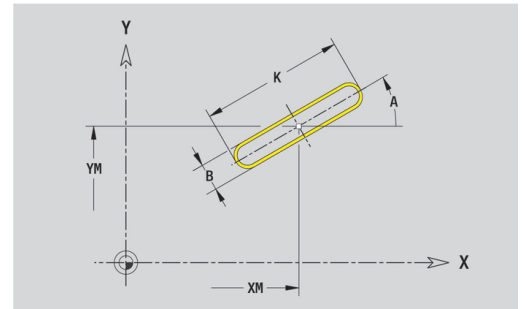

Rainure circulaire, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres de la figure :



- **XM, YM: Centre**
- **A: Angle initial**
- **W: Angle final**
- **R: Rayon** – rayon de courbure (référence : trajectoire du centre de la rainure)
- **Q2: Sens rotation**
 - CW
 - CCW
- **B: Largeur**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G372** ou un **G373** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

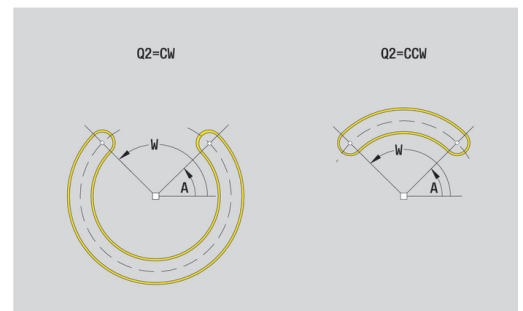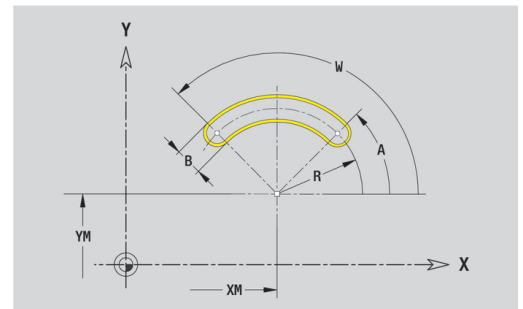

Perçage, plan XY

La fonction définit un perçage unique pouvant contenir les éléments suivants :

- **Centrage**
- **Trou**
- **Lamage**
- **Filet**

Données de référence du perçage :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres du perçage :




- **XM, YM: Centre**
- **Centrage**
 - **O: Diamètre**
- **Trou**
 - **B: Diamètre**
 - **BT: Prof.** (sans signe)
 - **W: Angle**
- **Lamage**
 - **R: Diamètre**
 - **U: Prof.**
 - **E: Angle lamage**
- **Filet**
 - **GD: Diamètre**
 - **GT: Prof.**
 - **K: Long. d'attaque**
 - **F: Pas de vis**
 - **GA: Type de filet**
 - **0: Filet à droite**
 - **1: Filet à gauche**

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur ICP génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G370** avec les paramètres du trou
- un **G309**

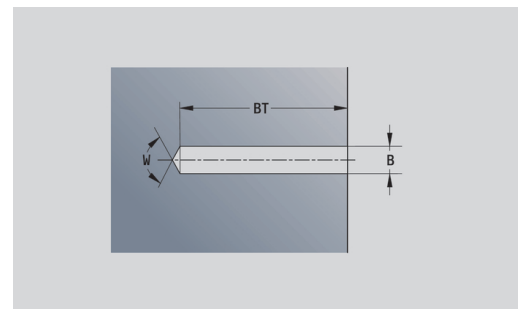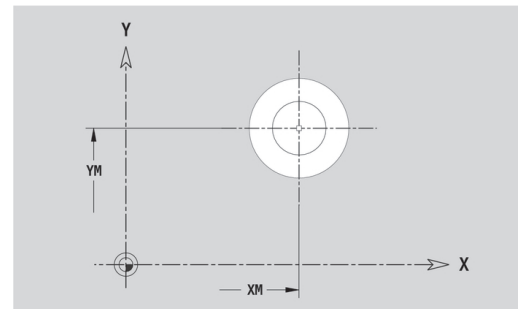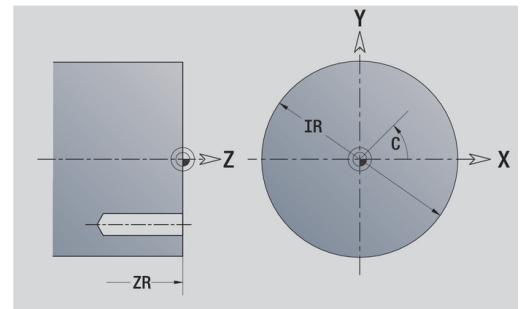

Motif linéaire, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres du motif :




- **X, Y: 1er point du modèle**
- **QP: Nombre** des points du motif
- **IP, JP: Point final** du motif (coordonnées cartésiennes)
- **IPi, JPi: Point final** – distance entre deux points de mesure (en X et Y)
- **AP: Angle de position**
- **RP: Longueur** – longueur totale du motif
- **RPi: Longueur** – distance entre deux points du motif
- Paramètres de la figure/du perçage sélectionné

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite, Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** (-1*BT)
- un **G471** avec les paramètres du motif
- la fonction G et les paramètres de la figure/du perçage
- un **G309**

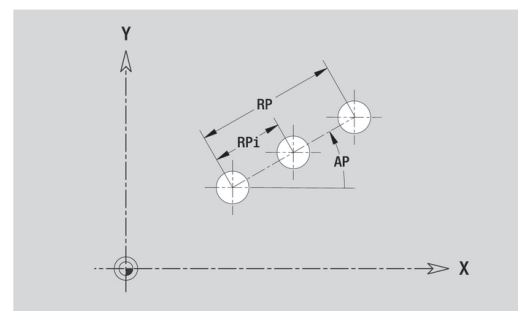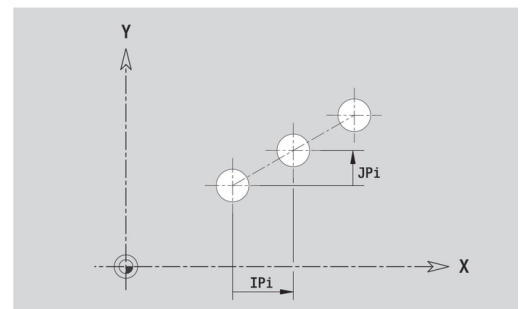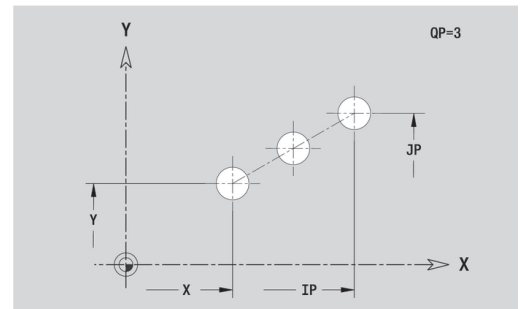

Motif circulaire, plan XY

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**
- **ZR: Cote de référence**

Paramètres du motif :




- **X, Y: Centre** du motif
- **QP: Nombre** des points du motif
- **DR: Sens rotation** (par défaut : 0)
 - **DR = 0**, sans **EP** : répartition sur un cercle entier
 - **DR = 0**, avec **EP** : répartition sur un arc de cercle d'une certaine longueur
 - **DR = 0**, avec **EPi** : le signe de **EPi** détermine le sens (**EPi < 0**: dans le sens horaire)
 - **DR = 1**, avec **EP** : dans le sens horaire
 - **DR = 1**, avec **EPi** : dans le sens horaire (le signe de **EPi** n'a pas d'importance)
 - **DR = 2**, avec **EP** : dans le sens anti-horaire
 - **DR = 2**, avec **EPi** : dans le sens anti-horaire (le signe de **EPi** est sans importance)
- **DP: Diamètre**
- **AP: Angle initial** (par défaut : 0°)
- **EP: Angle final** (absence de valeur : répartition des éléments dur motif sur 360°)
- **EPi: Angle final – Angle** entre deux figures
- **H: Position élmt**
 - **0: Normal** – les figures sont soumises à une rotation autour du centre du cercle (rotation)
 - **1: Origine** – la position de la figure par rapport au système de coordonnées reste inchangée (translation)
- Paramètres de la figure/du perçage sélectionné

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** (-1*BT)
- un **G472** avec les paramètres du motifs
- la fonction **G** et les paramètres de la figure/du perçage
- un **G309**

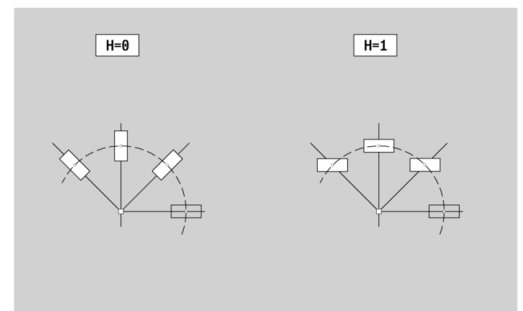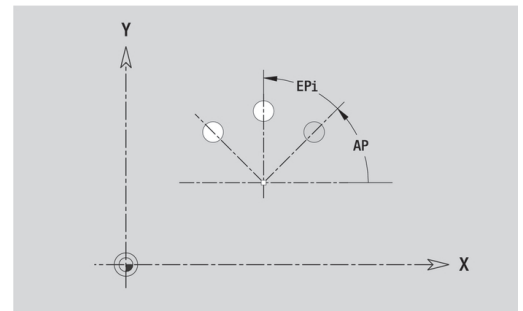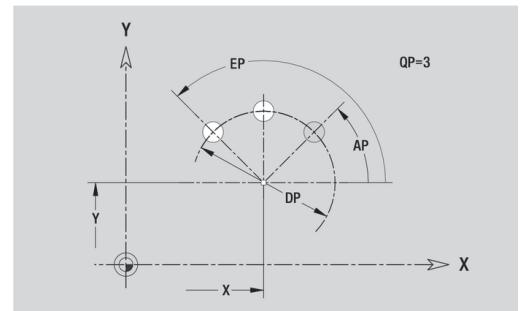

Surface individuelle, plan XY

Cette fonction définit une surface dans le plan XY.

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**

Paramètres de la surface individuelle :

- **Z: Côté de référ.**
- **Ki: Prof.**
- **K: Ep. résiduelle**
- **B: Largeur** (référence : **Cote de référence ZR**)
 - **B < 0**: surface dans le sens Z négatif
 - **B > 0**: surface dans le sens Z positif


La commutation entre **Prof. Ki** et **Ep. résiduelle K** se fait par softkey.

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec le paramètre **Nom du contour**
- un **G376** avec les paramètres de la surface individuelle
- un **G309**

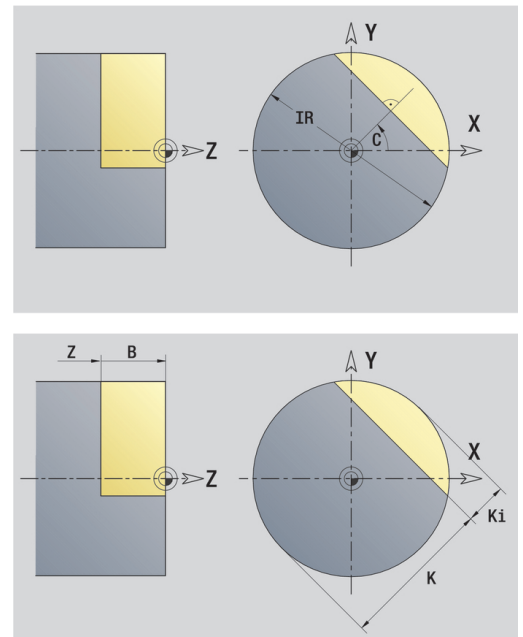

Softkey

Ep.
résiduelle

Commute le champ pour la programmation de l'**Ep. résiduelle K**

Surfaces multipans, plan XY

Cette fonction définit des multipans dans le plan XY.

Données de référence du plan XY :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **IR: Diamètre de limite**

Paramètres de la surface individuelle :

- **Z: Côté de référ.**
- **Q: Nombre surfaces (Q >= 2)**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **B: Largeur** (référence : **Cote de référence ZR**)
 - **B < 0:** surface dans le sens Z négatif
 - **B > 0:** surface dans le sens Z positif



La commutation entre **Longueur côté Ki** et **Diam.cerc inscr. K** se fait par softkey.

La **Cote de référence ZR** et le **Diamètre de limite IR** peuvent être déterminés avec la fonction **Plans de réf. choisir**.


Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur ICP génère :

- l'identifiant de section **FRONT. Y** avec les paramètres **Diamètre de limite**, **Cote de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec le paramètre **Nom du contour**
- un **G477** avec les paramètres du multipans
- un **G309**

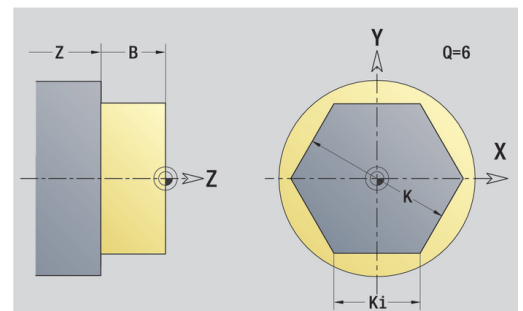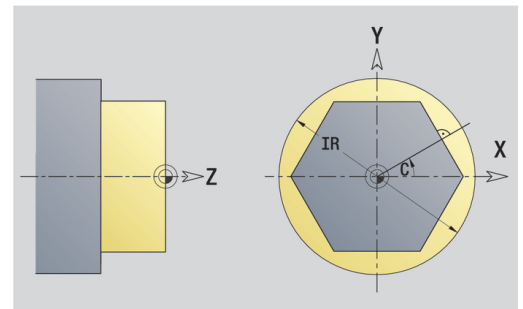

Softkey

 

Commute le champ pour la programmation du **Diam.cerc inscr. K**

6.15 Contours dans le plan YZ

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** propose les contours suivants à usiner avec l'axe Y :

 
- des contours complexes, définis avec divers éléments de contour
- des figures
- Perçages
- des motifs de figures ou des perçages
- Surface unique
- Multipans

Les éléments du plan YZ peuvent être cotés en cartésien ou en polaire. La commutation se fait par softkey. Pour définir un point, vous pouvez mélanger coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

Softkeys pour coordonnées polaires



Commute le champ sur la saisie de l'angle **W**



Commute le champ sur la saisie du rayon **P**

Données de référence, plan YZ

La définition du contour avec différents éléments vient à la suite des données de référence.

Données de référence des opérations de fraisage :


- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G309** à la fin de la description du contour

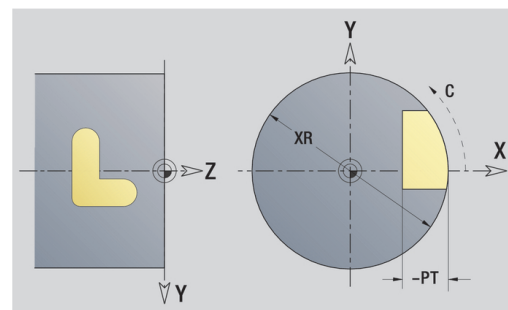

Attributs de TURN PLUS

Dans les attributs TURN PLUS, vous pouvez procéder à des paramétrages pour le sous-mode **Création automatique de programme (AWG)**.

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **HC: Attribut Perçage/Fraisage**
 - 1: Fraisage de contour
 - 2: Fraisage de poche
 - 3: Surfaçage
 - 4: Ebavurage
 - 5: Gravage
 - 6: Contour + Ebavurer
 - 7: Poche + Ebavurage
 - 14: ne pas usiner
- **QF: Position de fraisage**
 - 0: sur le contour
 - 1 : intérieur/gauche
 - 2: extérieur/ droite
- **HF: Sens**
 - 0: En opposition
 - 1: En avalant
- **DF: Diam.fraise**
- **WF: Angle** du chanfrein
- **BR: Largeur chanfr.**
- **RB: Plan de retrait**

Éléments de base du plan YZ

 
Point de départ du contour, plan YZ

Vous introduisez les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée dans le premier élément du contour de tournage. Le point de départ ne peut être programmé que dans le premier élément de contour. Dans les éléments de contour suivants, le point de départ est calculé à partir de l'élément de contour précédent.

Pour définir le point de départ :



- ▶ Appuyer sur l'élément de menu **Contour**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Ajouter élément**

- ▶ Définir le point de départ

Paramètres pour la définition du point de départ :

- **YS, ZS: Point départ** du contour
- **WS: Point départ** du contour (angle polaire)
- **PS: Point départ** du contour (polaire ; cote du rayon)

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G180**.

Lignes verticales, plan YZ

Pour programmer une ligne droite verticale :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **Y: Point destination**
- **Yi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G181**.

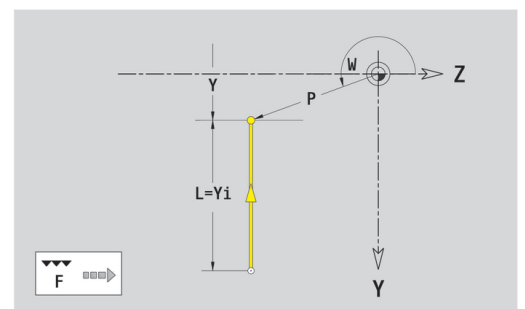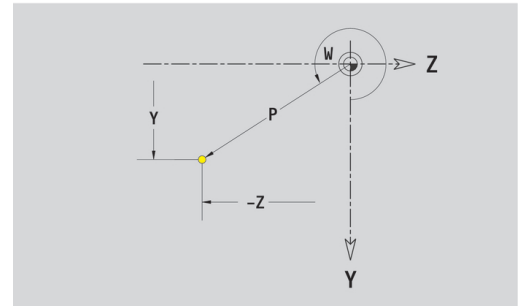

Lignes horizontales, plan YZ

 Pour programmer une ligne droite horizontale :




- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **Z: Point destination**
- **Zi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G181**.

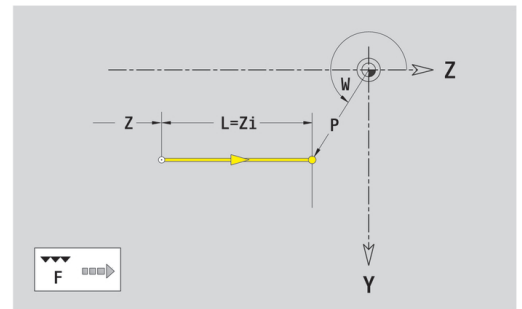

Ligne dans l'angle, plan YZ

 Pour programmer une ligne dans l'angle :





- ▶ Sélectionner la direction de la droite.
- ▶ Entrer les dimensions de la ligne droite
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :


- **Y, Z: Point destination**
- **Yi, Zi: Point destination** incrémental
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **P: Point destination** (polaire)
- **L: Longueur ligne**
- **AN: Angle**
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G181**.

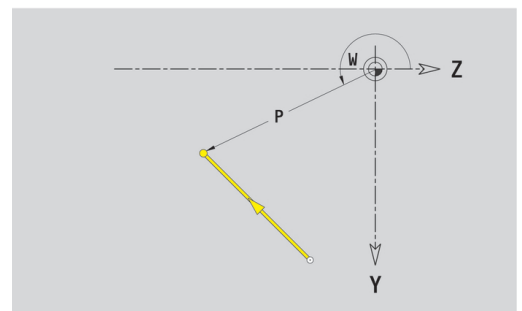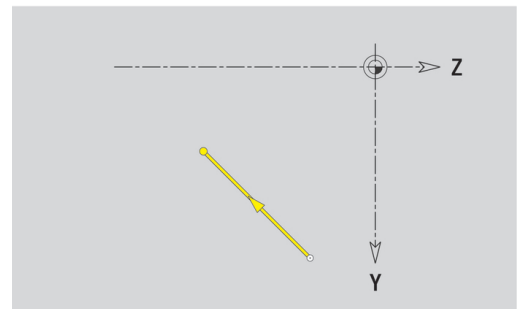

Arc de cercle, plan YZ

 Pour programmer un arc de cercle :






- ▶ Choisir le sens de rotation de l'arc de cercle.
- ▶ Entrer les dimensions de l'arc de cercle
- ▶ Définir la transition avec l'élément de contour suivant

Paramètres :

- **Y, Z: Point destination**
- **Yi, Zi: Point destination** incrémental
- **P: Point destination** (polaire)
- **Pi: Point destination** – distance entre le point de départ et le point de destination (polaire, incrémental)
- **W: Point destination** (angle polaire)
- **Wi: Point destination** (angle polaire, incrémental : référence : point de départ)
- **J, K: Centre** Arc de cercle
- **Ji, Ki: Centre** Arc de cercle incrémental – distance entre le point de départ et le **Centre** en **Y** et **Z**
- **PM: Centre** arc de cercle (polaire)
- **PMi: Centre** Arc de cercle – distance entre le point de départ et le **Centre** (polaire, incrémental)
- **WM: Centre** Arc de cercle (angle polaire)
- **WMi: Centre** Arc de cercle (angle polaire ; référence point de départ)
- **R: Rayon**
- **ANs: Angle** – angle tangentiel au point de départ
- **ANe: Angle** – angle tangentiel au point de destination
- **ANp: Angle** avec l'élément précédent
- **ANn: Angle** avec l'élément suivant
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** génère une fonction **G182** ou **G183**.

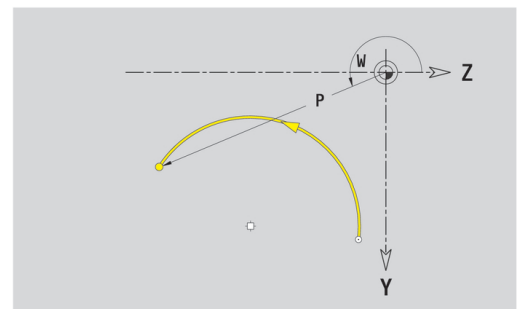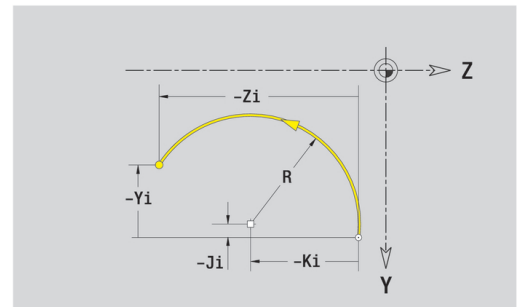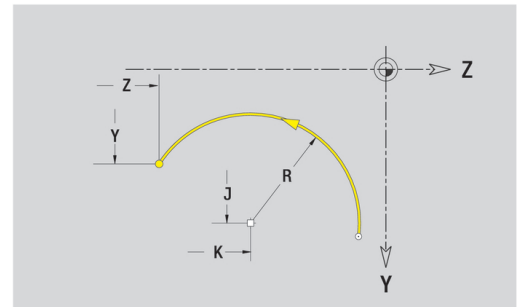

Éléments de forme du plan YZ

Chanfrein ou arrondi, plan YZ

Pour programmer un chanfrein ou un arrondi :



- ▶ Sélectionner les éléments de forme.



- ▶ Sélectionner le chanfrein.



- ▶ Renseigner la **Largeur chanfr. BR**
- ▶ Sinon, sélectionner l'arrondi
- ▶ Renseigner le **Rayon d'arrondi BR**
- ▶ Programmer le chanfrein ou l'arrondi comme premier élément de contour : **Position AN**

Paramètres :




- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**
- **AN: Position élmt**
- **F: Informations complémentaires:** "Attributs d'usinage", Page 430

Les chanfreins/arrondis sont définis au niveau des coins du contour. Un **coin de contour** est un point d'intersection entre un élément d'entrée et un élément de sortie. Le chanfrein/l'arrondi ne peut être calculé que si l'élément de contour à exécuter est connu.

En mode **smart.Turn**, l'éditeur **ICP** intègre le chanfrein ou l'arrondi dans l'élément de base **G181**, **G182** ou **G183**.

Le contour commence par un chanfrein ou un arrondi : renseignez la position du **coin envisagé** comme point de départ. Vous choisissez ensuite l'élément de forme chanfrein ou arrondi. Comme l'**élément de contour en entrée** manque, vous définissez la position unique du chanfrein ou de l'arrondi avec **Position AN**.

L'éditeur **ICP** transforme un chanfrein ou un arrondi de début de contour en un élément linéaire ou circulaire.

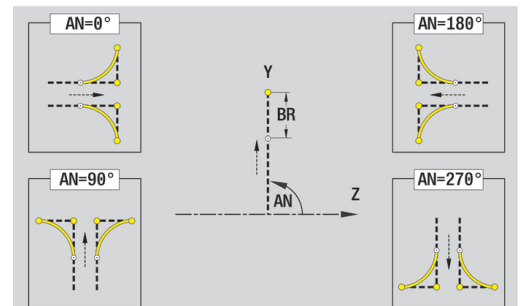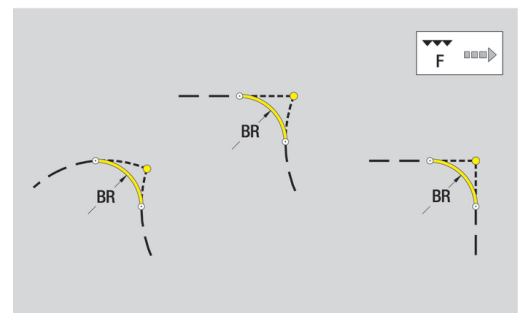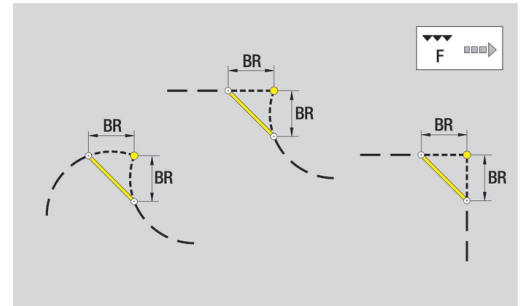

Figures, motifs et perçages dans le plan YZ (pourtour)

Cercle, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **YM, ZM: Centre**
- **R: Rayon**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G384** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

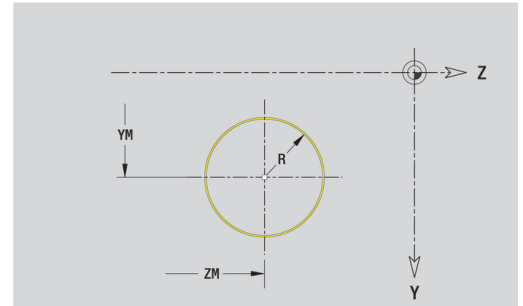

Rectangle, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **YM, ZM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**
- **BR: Largeur chanfrein ou Rayon d'arrondi**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G385** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

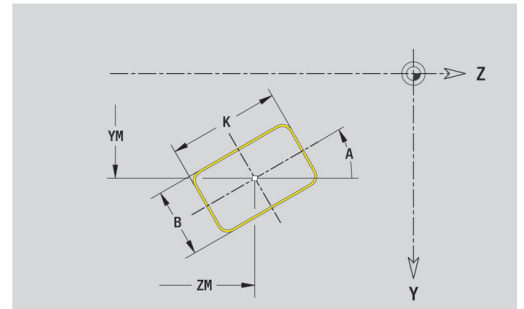

Polygone, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **YM, ZM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **Q: Nombre de coins**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **BR: Largeur chanfrein** ou **Rayon d'arrondi**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G387** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

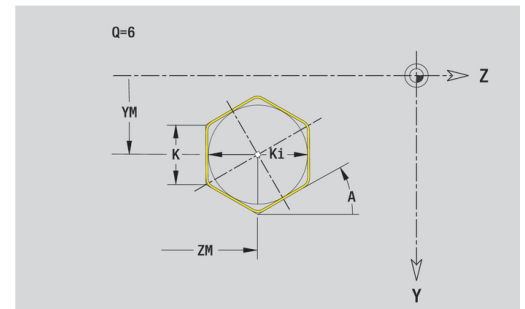

Rainure linéaire, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :

- **YM, ZM: Centre**
- **A: Angle de position**
- **K: Longueur**
- **B: Largeur**


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G381** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

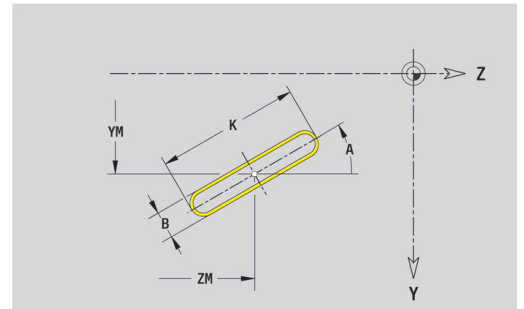

Rainure circulaire, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la figure :



- **YM, ZM: Centre**
- **A: Angle initial**
- **W: Angle final**
- **R: Rayon** – rayon de courbure (référence : trajectoire du centre de la rainure)
- **Q2: Sens rotation**
 - CW
 - CCW
- **B: Largeur**

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage**
- un **G382** ou un **G383** avec les paramètres de la figure
- un **G309**

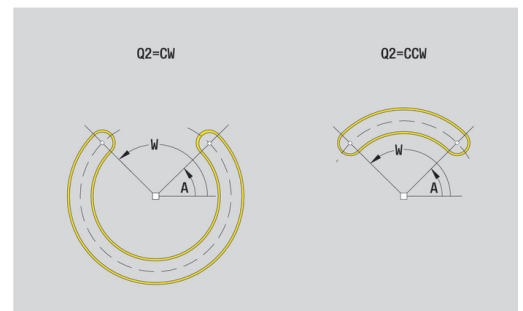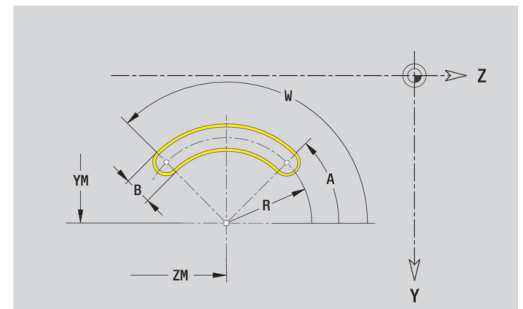

Perçage, plan YZ

La fonction définit un perçage unique pouvant contenir les éléments suivants :

- **Centrage**
- **Trou**
- **Lamage**
- **Filet**

Données de référence du perçage :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres du perçage :

- **YM, ZM: Centre**
- **Centrage**
 - **O: Diamètre**
- **Trou**
 - **B: Diamètre**
 - **BT: Prof.** (sans signe)
 - **W: Angle**
- **Lamage**
 - **R: Diamètre**
 - **U: Prof.**
 - **E: Angle lamage**
- **Filet**
 - **GD: Diamètre**
 - **GT: Prof.**
 - **K: Long. d'attaque**
 - **F: Pas de vis**
 - **GA: Type de filet**
 - **0: Filet à droite**
 - **1: Filet à gauche**




Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **prof. perçage** ($-1 * BT$)
- un **G380** avec les paramètres du perçage
- un **G309**

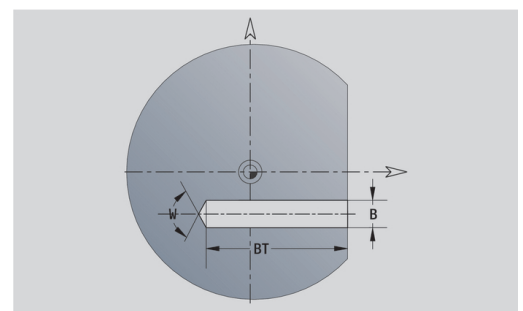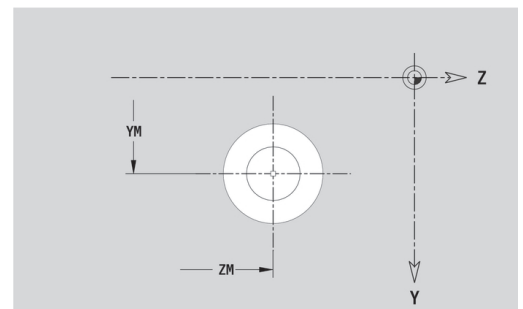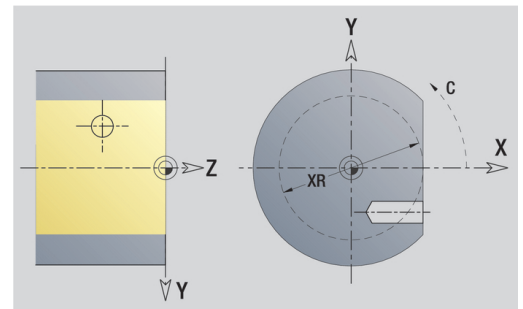

Motif linéaire, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres du motif :




- **Y, Z: 1er point du modèle**
- **QP: Nombre** des points du motif
- **JP, KP: Point final** du motif (coordonnées cartésiennes)
- **JPi, KPi: Point final** – distance entre deux points du motif (en Y et Z)
- **AP: Angle de position**
- **RP: Longueur** – longueur totale du motif
- **RPi: Longueur** – distance entre deux points du motif
- Paramètres de la figure ou du perçage sélectionné(e)

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur ICP génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** (-1*BT)
- un **G481** avec les paramètres du motif
- la fonction G et les paramètres de la figure ou du perçage
- un **G309**

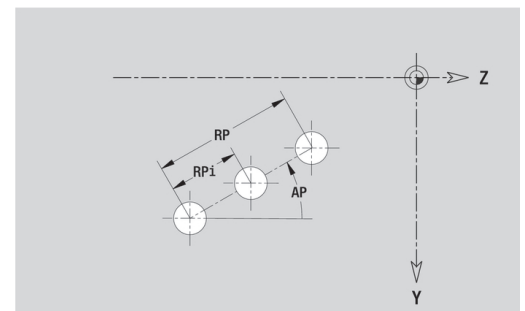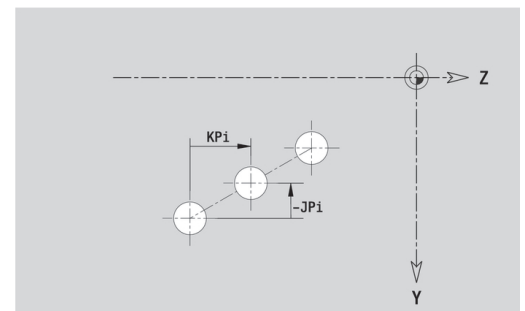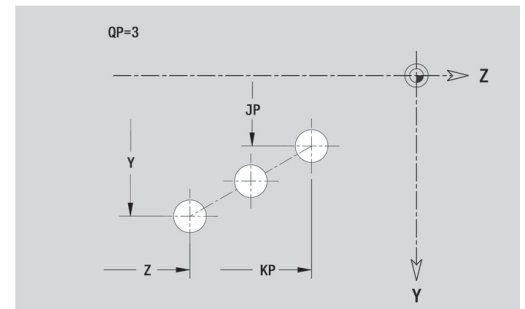

Motif circulaire, plan YZ

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **PT: Prof. fraisage**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres du motif :

- **Y, Z: Centre** du motif
- **QP: Nombre** des points du motif
- **DR: Sens rotation** (par défaut : 0)
 - **DR = 0**, sans **EP** : répartition sur un cercle entier
 - **DR = 0**, avec **EP** : répartition sur un arc de cercle d'une certaine longueur
 - **DR = 0**, avec **EPi** : le signe de **EPi** détermine le sens (**EPi < 0**: dans le sens horaire)
 - **DR = 1**, avec **EP** : dans le sens horaire
 - **DR = 1**, avec **EPi** : dans le sens horaire (le signe de **EPi** n'a pas d'importance)
 - **DR = 2**, avec **EP** : dans le sens anti-horaire
 - **DR = 2**, avec **EPi** : dans le sens anti-horaire (le signe de **EPi** est sans importance)
- **DP: Diamètre**
- **AP: Angle initial** (par défaut : 0°)
- **EP: Angle final** (absence de valeur : répartition des éléments dur motif sur 360°)
- **EPi: Angle final – Angle** entre deux figures
- **H: Position élmt**
 - **0: Normal** – les figures sont soumises à une rotation autour du centre du cercle (rotation)
 - **1: Origine** – la position de la figure par rapport au système de coordonnées reste inchangée (translation)
- Paramètres de la figure ou du perçage sélectionné(e)


Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction

Plans de réf. choisir

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec les paramètres **Nom du contour** et **Prof. fraisage** ou **prof. perçage** (-1*BT)
- un **G482** avec les paramètres du motif
- la fonction G et les paramètres de la figure ou du perçage
- un **G309**

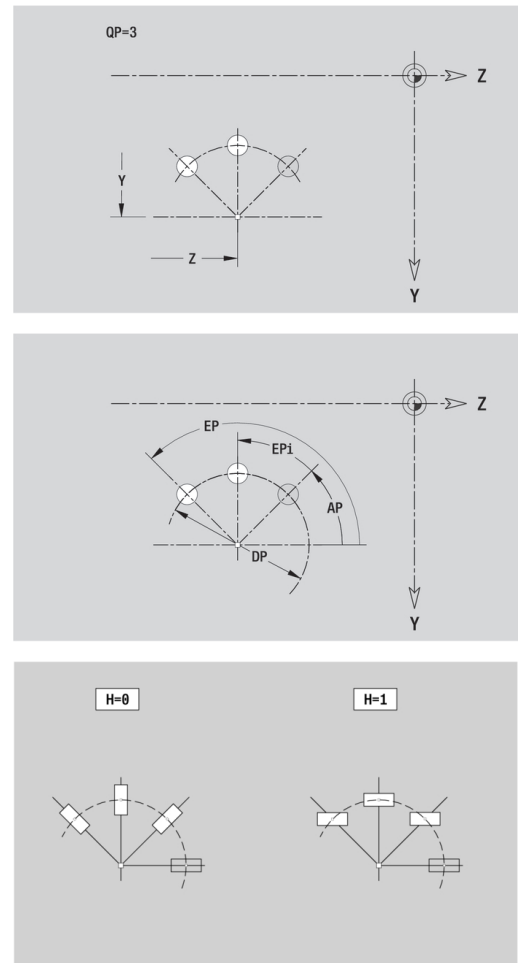

Surface individuelle, plan YZ

Cette fonction définit une surface dans le plan YZ.

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la surface individuelle :

- **Z: Côté de référ.**
- **Ki: Prof.**
- **K: Ep. résiduelle**
- **B: Largeur** (référence : **Cote de référence ZR**)
 - **B < 0**: surface dans le sens Z négatif
 - **B > 0**: surface dans le sens Z positif

La commutation entre **Prof. Ki** et **Ep. résiduelle K** se fait par softkey.

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**

Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484


L'éditeur **ICP** génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec le paramètre **Nom du contour**
- un **G386** avec les paramètres de la surface individuelle
- un **G309**

Softkey

Ep.
résiduelle

Commute le champ pour la programmation de l'**Ep. résiduelle K**

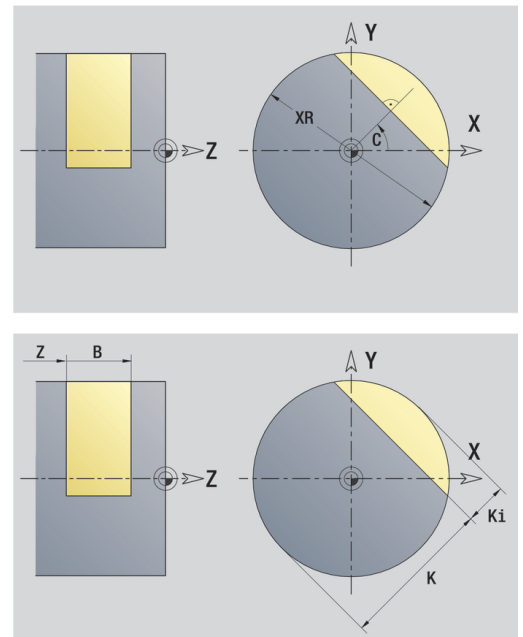

Surfaces multipans, plan YZ

Cette fonction définit des multipans dans le plan YZ.

Données de référence du plan YZ :

- **ID: Contour**
- **C: Angle broche**
- **XR: Diamètre de référence**

Paramètres de la surface individuelle :

- **Z: Côté de référ.**
- **Q: Nombre surfaces (Q >= 2)**
- **K: Diam.cerc inscr.** – diamètre du cercle inscrit
- **Ki: Longueur côté**
- **B: Largeur** (référence : **Cote de référence ZR**)
 - **B < 0:** surface dans le sens Z négatif
 - **B > 0:** surface dans le sens Z positif


La commutation entre **Longueur côté Ki** et **Diam.cerc inscr. K** se fait par softkey.

Le **Diamètre de référence XR** peut être défini avec la fonction **Plans de réf. choisir**


Informations complémentaires: "Données de référence, contours imbriqués", Page 484

L'éditeur ICP génère :

- l'identifiant de section **POURTOUR Y** avec les paramètres **Diamètre de référence** et **Angle broche**. En cas de contours imbriqués, il n'y a pas d'identifiant de section.
- un **G308** avec le paramètre **Nom du contour**
- un **G487** avec les paramètres du multipans
- un **G309**

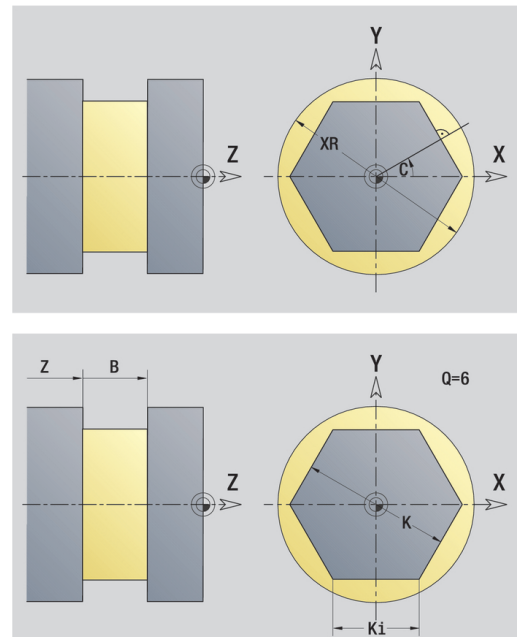

Softkey

 

Commute le champ pour la programmation du **Diam.cerc inscr. K**

6.16 Valider le contour existant.

Intégrer les contours des cycles en mode smart.Turn

Les **Contours ICP** que vous avez créés **pour des programmes-cycles** peuvent être chargés en mode **smart.Turn**. L'éditeur **ICP** convertit ces contours en instructions **G** et les intègre dans le programme **smart.Turn**. Le contour fait maintenant partie intégrante du programme **smart.Turn**.

Le sous-mode **Editeur ICP** tient compte du type de contour. Ainsi, vous ne pouvez par exemple charger un contour défini pour la face frontale que si vous vous avez sélectionné la face frontale (axe C) en mode **smart.Turn**.

Pour intégrer un contour :

- ▶ Activer le sous-mode **Editeur ICP**

Liste-contour

- ▶ Appuyer sur la softkey **Listecontour**
- > Le sous-mode **Editeur ICP** ouvre la fenêtre **Sélection des contours ICP**

Type fich. suivant

- ▶ Appuyer sur la softkey **Type fich. suivant** jusqu'à ce que les contours des cycles s'affichent

Ouvrir

- ▶ Sélectionner le fichier
- ▶ Valider le fichier sélectionné

- ▶ Au besoin, compléter le contour
 - Contour de pièce brute ou contour de pièce finie : compléter ou adapter le contour au besoin
 - Contour de l'axe C : compléter les données de référence

Terminaison	Groupe
*.gmi	Contours de tournage
*.gmr	Contours de la pièce brute
*.gms	Contour de fraisage, face frontale
*.gmm	Contours de fraisage, pourtour

Contours DXF (option)

Les contours existants au format DXF peuvent être importés avec l'**Editeur ICP**. Les contours DXF s'utilisent aussi bien en mode **Apprentissage** qu'en mode **smart.Turn**.

Exigences d'un contour DXF :

- Uniquement des éléments 2D
- Le contour doit se trouver sur une couche (layer) distincte (sans lignes de cotation, sans arêtes fictives, etc.)
- Les contours doivent se trouver en avant ou en arrière du centre de rotation en fonction de la construction du tour.
- Pas de cercles entiers, pas de splines, pas de blocs DXF (macros), etc.



La commande ne supporte pas tous les formats DXF.

Préparation du contour pendant l'importation DXF : comme les formats DXF et ICP sont des formats différents, le format DXF est converti au format ICP pendant l'importation du contour.

Lors de la conversion, les modifications suivantes sont apportées :

- Les polygones sont converties en éléments linéaires
- Les espaces < 0,01 mm entre les éléments de contour sont refermés.
- Les contours ouverts sont décrits de **droite à gauche** (point de départ : à droite)
- Point de départ pour des contours fermés : défini par des règles internes
- Sens de rotation pour les contours fermés : ccw

Pour intégrer un contour DXF :

- ▶ Activer le sous-mode **Editeur ICP**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Listecontour**
- ▶ Le sous-mode **Editeur ICP** ouvre la fenêtre **Sélection contours ICP**.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Type fich. suivant** jusqu'à ce que les contours DXF s'affichent (terminaison **.dxf**)



- ▶ Sélectionner le fichier
- ▶ Ouvrir le fichier sélectionné



- ▶ Sélectionner la couche DXF



- ▶ Valider le contour choisi
- ▶ Au besoin, compléter le contour
 - Contour de pièce brute ou contour de pièce finie : compléter ou adapter le contour au besoin
 - Contour de l'axe C : compléter les données de référence

6.17 Groupes de contours

Groupes de contours dans le mode smart.Turn

La commande est capable de gérer jusqu'à quatre groupes de contours dans un programme CN. L'identifiant **GRUPE DE CONTOURS** introduit la description du groupe de contours.

Dans chaque groupe de contours, vous pouvez créer une pièce brute, une pièce finie et des contours auxiliaires. Lors de la description et de la représentation, le sous-mode **Editeur ICP** tient compte du décalage programmé dans le groupe de contours concerné.

G99 affecte les usinages à un groupe de contours.

Représentation dans le programme CN :

- Si vous avez activé le graphique dans le programme CN, la commande affiche chaque fois l'élément sur lequel se trouve le curseur lorsque vous naviguez dans la description du contour.
- La commande affiche le numéro du groupe de contours en haut à gauche de la fenêtre graphique.

Représentation dans la programmation d'Units :

- Si vous programmez une Unit ICP en mode **smart.Turn**, la commande affiche les **Contours ICP**. Il est possible d'afficher les différents contours et groupes de contours tant que vous n'avez pas sélectionné de contour au paramètre **FK**.

Touches de navigation





Passer au contour suivant ou précédent (groupe de contours/pièce brute/contour auxiliaire/pièce finie)



Passer à l'élément de contour suivant


La commande affiche le numéro du groupe de contours, et éventuellement le nom du contour auxiliaire, en haut à gauche de la fenêtre graphique.

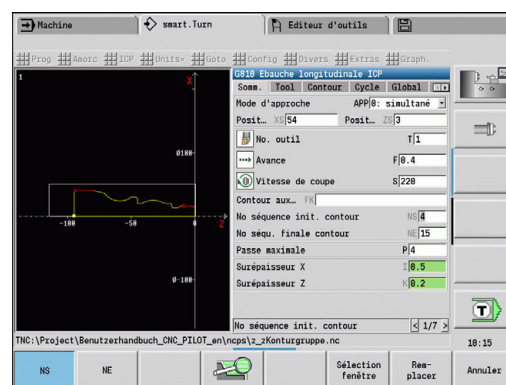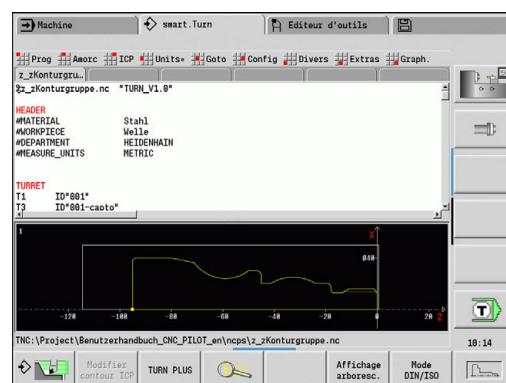

7

**Simulation
graphique**


 
7.1 Sous-mode Simulation

Softkey	Signification
	Cette softkey vous permet d'appeler le sous-mode Simulation

Le sous-mode **Simulation** peut être appelé depuis les modes de fonctionnement :

- en mode **smart.Turn**
- Sous-mode **Déroul.progr.**
- Sous-mode **Apprentissage**
- Mode **Machine** (cycles MDI)


En cas d'appel depuis le mode **smart.Turn**, le sous-mode **Simulation** ouvre la grande fenêtre de simulation et charge le programme sélectionné. Si le sous-mode **Simulation** est lancé depuis les modes Machine, c'est la petite fenêtre de simulation ou la dernière fenêtre sélectionnée par l'opérateur qui s'ouvre.

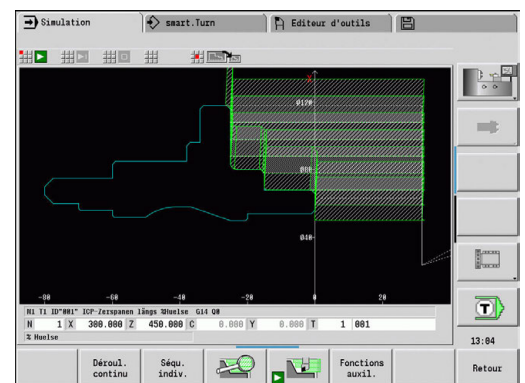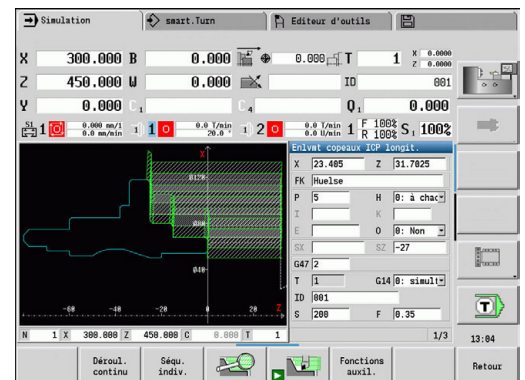

Utilisation du sous-mode Simulation

Le sous-mode **Simulation** se commande par softkeys, quel que soit l'état de fonctionnement. Il est également possible de commander la simulation par le biais des éléments de menu (touches du pavé numérique), y compris dans la petite fenêtre de simulation, lorsque la barre de menu n'est pas visible.

 Démarrage et arrêt avec les softkeys



Lance la simulation depuis le début. Le symbole sur la softkey change : suivant son état, la softkey permet alors d'interrompre ou de poursuivre la simulation.



Poursuit une simulation qui a été interrompue (mode Séqu. indiv.)



La softkey indique que la simulation est actuellement en cours. Le fait d'appuyer sur la softkey interrompt la simulation.

Démarrage et arrêt avec les éléments du menu



Lance la simulation depuis le début



Poursuit une simulation qui a été interrompue (mode Séqu. indiv.)



La touche indique que la simulation est en cours. Le fait d'actionner la touche interrompt la simulation.

Grande et petite fenêtre de simulation


Élément de menu	Signification
	Cet élément de menu vous permet de commuter entre la petite et la grande fenêtre de simulation, même si la ligne de menu n'est pas visible.





Représentation 2D et 3D en mode smart.Turn

Élément de menu	Signification
	Cet élément de menu permet de passer à la représentation 3D de la pièce finie.
	Cet élément de menu permet de passer à la simulation 3D Informations complémentaires: "Simulation 3D dans le sous-mode Simulation", Page 567
	Cet élément de menu permet de passer à la simulation 2D.

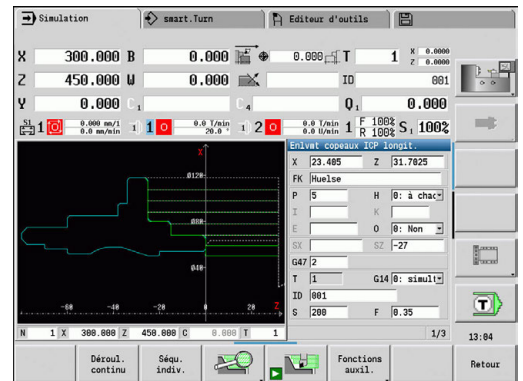

Softkeys avec fenêtre de simulation active

Avertiss. No: 3	Visualiser les avertissements. Si l'interpréteur émet des avertissements lors de la simulation (p.ex. "Il reste de la matière ...", la softkey est activée et le nombre de messages d'avertissement s'affiche. Si vous appuyez sur la softkey, les avertissements s'affichent les uns à la suite des autres.
Déroul. continu	En mode d'exécution continu (Déroul. continu), tous les cycles de programme sont simulés sans interruption dans le sous-mode Déroul.progr.
Séqu. indiv.	En mode Séqu. indiv. , la simulation s'arrête après chaque course de déplacement (séquence de base).
	Ouvre le menu de softkeys de la Loupe et affiche le cadre de la loupe. Informations complémentaires: "Visualiser un détail du graphique", Page 556
Fonctions auxil.	Commute le menu et la barre de softkeys sur les Fonctions auxil.
	Modifier des variables dans la simulation Cette softkey n'est active que si vous définissez des variables dans la section TETE PROGR.

Les autres éléments de menu et les softkeys que contient le tableau permettent d'influencer le déroulement de la simulation, d'activer la loupe et de régler la simulation à l'aide de fonctions auxiliaires.



Il est possible de piloter le sous-mode **Simulation** à l'aide des touches du pavé numérique, même si la barre de menu n'est pas visible.



- Dans les modes Machine, la softkey **Séqu. indiv.** agit également en mode Automatique.
- Dans les modes de fonctionnement Machine, l'exécution automatique de programme peut être lancée directement depuis le sous-mode **Simulation** avec Cycle **ON**.

Fonctions auxiliaires

Les fonctions auxiliaires vous permettent de sélectionner la fenêtre de simulation, d'influencer la représentation des courses et d'appeler le chronomètre.

Les tableaux donnent un aperçu des fonctions du menu et des softkeys.

Menu Fonctions auxiliaires



Sélectionner la fenêtre de simulation

Informations complémentaires: "Fenêtre de simulation", Page 547



Sélectionner la recherche de séquence Start

Informations complémentaires: "Simulation avec séquence de départ", Page 558



Sélectionner le chronomètre

Informations complémentaires: "Calcul du temps", Page 560



Commute entre la grande et la petite fenêtre de simulation

Informations complémentaires: "Utilisation du sous-mode Simulation", Page 543



Commute entre l'affichage d'une seule fenêtre et l'affichage multi-fenêtres

Informations complémentaires: "Affichage multi-fenêtres", Page 548



Sauvegarder le contour

 
Informations complémentaires: "Sauvegarder le contour", Page 561

Mesure

Informations complémentaires: "Mesure", Page 563



Softkeys Fonctions auxiliaires



Commute entre la représentation filaire et la représentation des traces de coupe



 
Commute entre l'affichage du point lumineux et la représentation du passage de la dent de l'outil




Active la représentation par effacement



Passe au groupe de contours suivant
Cette softkey n'est active que si vous travaillez avec plusieurs groupes de contours.



Choisir la vue

 

Affiche la pièce brute utilisée en interne pour les programmes sans pièce brute définie



Focalise sur la fenêtre suivante. Cette fonction n'est active qu'en cas d'affichage de plusieurs fenêtres.

Informations complémentaires: "Affichage multi-fenêtres", Page 548

7.2 Fenêtre de simulation

Configurer des vues

Les fenêtres de simulation suivantes vous permettent de décrire les opérations de tournage, mais aussi les opérations de perçage et de fraisage.

- **Vue XZ (vue de tournage)** : le contour de tournage est représenté dans le système de coordonnées XZ. Le système de coordonnées est pris en compte (porte-outil en avant/en arrière du centre de rotation, tour vertical).
- **Vue XC (vue frontale)** : un système de coordonnées cartésien s'affiche avec les désignations d'axes XK (horizontal) et YK (vertical). La position angulaire $C = 0^\circ$ se trouve sur l'axe XK ; le sens de rotation positif est anti-horaire.
- **Vue ZC (pourtour)** : la représentation du contour et de la course de déplacement se réfère à la position sur le **développé du pourtour** et aux coordonnées Z. Les lignes supérieures et inférieures de cette **pièce** correspondent à la position angulaire $C = -180^\circ / +180^\circ$. Toutes les opérations de perçage et de fraisage sont représentées dans la plage -180° à $+180^\circ$.
 - Programme-cycles ou programme DIN avec définition de la pièce brute : les cotes de la pièce brute programmée servent de base au **développé de la pièce**.
 - Programme-cycles ou programme DIN sans définition de la pièce brute : Les cotes de la **pièce brute standard** servent de base pour le **développé de la pièce**.
Paramètre machine **CfgSimWindowSize** (n°115200)
 - Cycle individuel ou Apprentissage : la section de la pièce décrite par ce cycle (dilatation en Z et **diamètre de limitation en X**) sert de base au **développé de la pièce**.
- **Vue YZ (vue latérale)** : la représentation du contour et de la course de déplacement s'effectue dans le plan YZ. Seules les coordonnées Y et Z, et non la position broche, sont prises en compte.





La fenêtre de la face frontale et la fenêtre du pourtour correspondent à une position **fixe** de la broche. Lorsque le tour fait tourner la pièce, le sous-mode **Simulation** met l'outil en mouvement.

Simulation de plusieurs groupes de contours

Si vous travaillez avec plusieurs groupes de contours, veuillez tenir compte des points suivants :

- Dans la **vue XZ (vue de tournage)**, la commande affiche tous les groupes de contours.
- Dans les autres vues, la commande affiche le groupe de contours actuel.

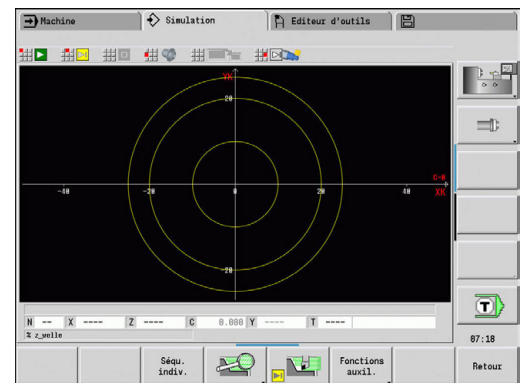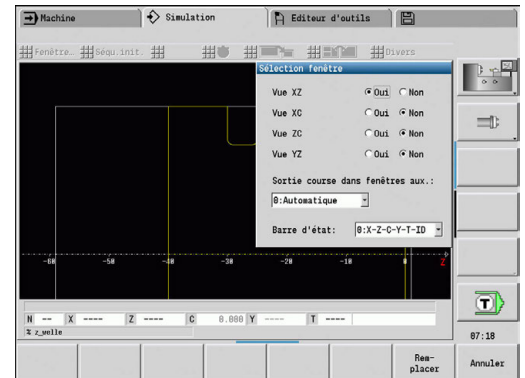


Représentation à une seule fenêtre

Une seule vue est représentée dans la petite fenêtre de simulation. Vous changez de vue avec la softkey **Vue princip.**. Vous ne pouvez utiliser cette softkey que lorsqu'une seule vue est configurée dans la grande fenêtre de simulation.

Concernant les programmes-cycles, la vue frontale ou sur le pourtour ne peut être activée que si un axe C est utilisé dans le programme.

 Softkey Vue princip.




Sélectionner une vue :

- Vue de tournage XZ
- Vue de la face frontale XC
- Pourtour ZC

Affichage multi-fenêtres

Représentation multi-fenêtres possible uniquement dans la grande fenêtre de simulation

 Pour activer l'affichage multi-fenêtres :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Fenêtre** (dans la grande fenêtre de simulation)
- ▶ Configurer la combinaison de fenêtre souhaitée
- ▶ Paramétrer **Sortie course dans fenêtres aux.:**

Représentation de la course dans les fenêtres auxiliaires : la fenêtre de la face frontale, la fenêtre du pourtour et la vue YZ sont considérées comme des **fenêtres auxiliaires**.

La configuration suivante permet de définir quand le sous-mode **Simulation** représente les courses de déplacement dans ces fenêtres :

- **Automatique** : le sous-mode **Simulation** représente les courses de déplacement dès lors que l'axe C est incliné ou qu'une fonction **G17** ou **G19** a été exécutée. Une fonction **G18** ou l'inclinaison de l'axe C interrompt l'émission des courses de déplacement.
- **Toujours** : le sous-mode **Simulation** dessine chaque course de déplacement dans toutes les fenêtres de simulation.

Dans la représentation multi-fenêtre, une fenêtre est identifiable par un cadre vert. Cela signifie que le **focus** se trouve dans cette fenêtre, autrement dit que les réglages de la loupe et les autres fonctions agissent sur cette fenêtre.

Pour changer le focus :



- ▶ Appuyer sur la softkey autant de fois que nécessaire pour que le focus passe dans la fenêtre de votre choix



- ▶ Sinon, appuyer sur la touche **GOTO**

Pour commuter entre un affichage à une fenêtre et un affichage multi-fenêtres :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu (ou la touche du point décimal) pour passer de l'affichage à une fenêtre à l'affichage multi-fenêtres
- ▶ La fenêtre avec le cadre vert s'affiche alors comme vue unique.




- ▶ En sélectionnant à nouveau l'élément de menu (ou en appuyant à nouveau sur la touche du point décimal), l'affichage repasse en mode multi-fenêtres.

Affichage d'état

L'affichage d'état n'est possible dans la grande fenêtre de simulation.

Pour afficher l'état :

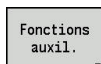

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Fenêtre**
- ▶ Sélectionner la **Barre d'état:** de votre choix
 - **0: X-Z-C-Y-T-ID** (valeurs d'axes et outil)
 - **1: X-Z-C-Y-G16** (valeurs d'axes et inclinaison)
 - **2: G95-G96-M-SP** (valeurs d'axes, avance, vitesse de rotation, sens de rotation et broche)



L'état peut également être affiché à l'aide de la touche "boucle" (fléchée), dans la grande fenêtre de simulation.

7.3 Vues

 
Représentation de la course

Les **courses en avance rapide** sont représentées par une ligne de pointillés blancs.


En fonction de la configuration, les courses avec l'avance définie sont représentées sous forme de ligne ou de **trace de coupe** :

- **Représentation filaire** : un trait plein représente la course de la pointe théorique du tranchant. La représentation filaire permet d'obtenir rapidement une vue d'ensemble de la répartition des passes. Elle est toutefois moins bien adaptée pour un contrôle précis du contour, car la course de la pointe théorique du tranchant ne correspond pas au contour de la pièce. Cette **erreur** est compensée par la correction du rayon du tranchant.
- **Représentation des traces de coupe** : le sous-mode **Simulation** représente la surface parcourue par la **partie coupante** de l'outil par des hachures. Cela signifie que vous voyez la partie qui a été usinée en tenant compte de la géométrie exacte du tranchant (rayon, largeur et position du tranchant, etc.). De cette manière, le sous-mode **Simulation** vous permet de savoir s'il reste de la matière à usiner, si le contour est endommagé ou si les recouvrements sont trop importants. La représentation de la trace de coupe s'avère particulièrement intéressante pour les usinages de gorges et les perçages, ainsi que pour l'usinage de pentes, car la forme de l'outil est déterminante pour le résultat obtenu.

Pour activer l'affichage du tracé de plaquette :



- ▶ Lorsque la softkey est activée, les trajectoires sont représentées sous forme de **trace de la dent**.

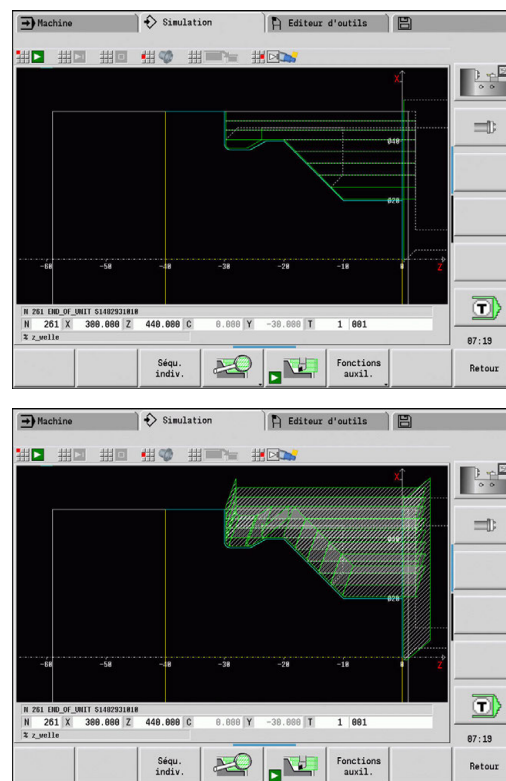


La vitesse de simulation peut être influencée par le biais du paramètre utilisateur **pathDelay** (n°114802).

Représentation de l'outil

Vous utilisez les softkeys pour définir s'il faut représenter le tranchant de l'outil ou le **point lumineux** :

- Le **tranchant de l'outil** est représenté avec les angles et le rayon réels, tels que définis dans la base de données d'outils.
- **Point lumineux** : un carré blanc (point lumineux) s'affiche au niveau de la position actuellement programmée. Le point lumineux s'affiche à la position du coin virtuel du tranchant.

 Softkeys pour Fonctions auxiliaires



Commute entre la représentation filaire et la représentation des traces de coupe



Commute entre l'affichage du point lumineux et la représentation du passage de la dent de l'outil

Représenter le porte-outil dans le sous-mode Simulation

La commande affiche la dent de l'outil en même temps que le porte-outil correspondant avec ses dimensions.

Conditions requises pour cela :

- Créer un nouveau porte-outil dans l'**Editeur Porte-outil** ou sélectionner un porte-outil existant
- Définir le porte-outil avec les paramètres requis (type, dimensions et position)
- L'outil doit être affecté au porte-outil correspondant (**HID**)



Consultez le manuel de votre machine !

La représentation du porte-outil dépend de la machine.

Le graphique affiche un porte-outil à condition :

- que le constructeur de machines ait configuré une description du porte-outil, par ex. de la tête de l'axe B
- que vous ayez affecter un porte-outil à un outil



Représentation par effacement

Représentation par effacement

 
La représentation par effacement affiche la pièce brute comme **surface pleine**. Si la plaquette traverse la pièce brute, la partie correspondant à la matière usinée dans la pièce brute est effacée.

La représentation par effacement affiche toutes les courses de déplacement en tenant compte de la vitesse programmée. Le graphique par effacement n'est disponible qu'en vue de tournage (XZ). Cette forme de simulation s'active par softkey.




La vitesse de simulation dans la représentation par effacement peut être influencée par les touches affichées dans le tableau.

Softkeys pour Fonctions auxiliaires



Active la représentation par effacement

 Structure du menu de la représentation par effacement



Ralentir la représentation par effacement




Représentation par effacement avec l'avance programmée



Accélérer la représentation par effacement

Représentation 3D

Softkey	Signification
	L'élément de menu Représentation 3D passe à une vue en perspective et affiche la pièce finie programmée.

La représentation 3D vous permet de voir la pièce brute et la pièce finie avec toutes les opérations de tournage, tous les contours de fraisage, tous les perçages et tous les filetages sous forme de modèle volumique. La commande représente également les plans Y inclinés et les usinages qui s'y réfèrent, tels que les poches ou les motifs.

La commande représente les contours de fraisage en fonction du paramètre **HC : Attribut Perçage/Fraisage** de la fonction **G308**. Si vous avez sélectionné les valeurs Fraisage de contour, Fraisage de poches ou Fraisage de surfaces pour ce paramètre, alors le graphique affichera les éléments 3D correspondants. Pour les autres valeurs du paramètre **HC** ou pour les valeurs manquantes, la commande représente le contour de fraisage par un trait bleu.

La commande affiche des éléments qui ne peuvent pas être calculés sous forme de ligne orange, par ex. un contour de fraisage ouvert programmé comme poche. Vous pouvez influencer la représentation de la pièce à l'aide de softkeys et des fonctions de menu.






Indépendamment de l'usinage du programme CN, le graphique affiche le contour de la pièce finie qui a été programmé dans la section **PIECE FINIE**.

Vous pouvez interrompre le calcul de la représentation 3D en appuyant sur la touche **ESC** ou sur la softkey **ANNULER**.

Mode Contrôle

Le mode Contrôle vous permet de vérifier les perçages et les contours de fraisage, par exemple pour s'assurer de leur bon positionnement.



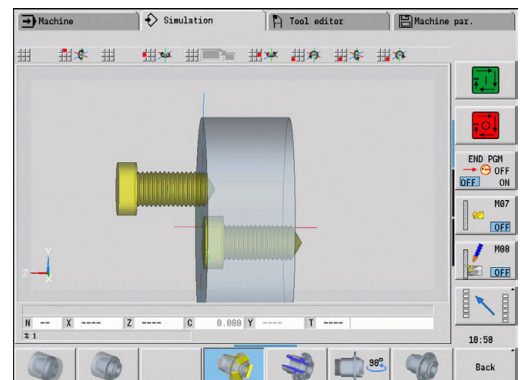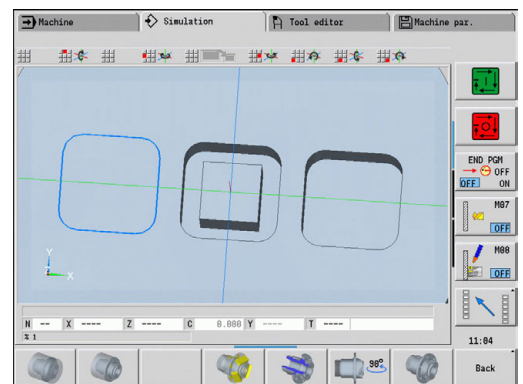
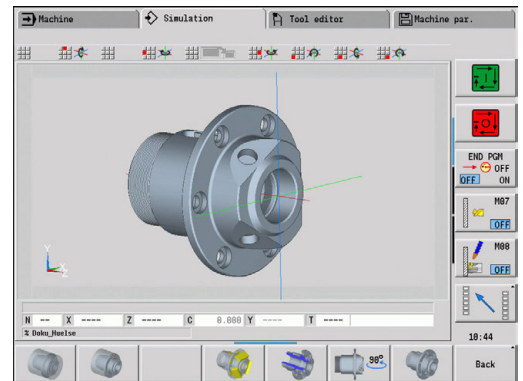


  En mode Contrôle, la commande représente les contours de tournage en gris et les contours de perçage et de fraisage en jaune. Pour une meilleure visualisation, la commande affiche tous les contours de manière transparente.









Faire pivoter la représentation 3D avec les fonctions de menu

Les fonctions de menu vous permettent de faire pivoter le graphique autour des axes représentés. La softkey **Vue en perspective** réinitialise le graphique.

Softkeys de la représentation 3D

	Représenter une pièce finie et une pièce brute programmée
	Représenter une pièce finie et une pièce brute actualisée
	Activer/désactiver le mode Contrôle
	Sélectionner la représentation de l'usinage
	Sélectionner la vue latérale Tourner la vue latérale de 90°
	Sélectionner la vue en perspective

Configuration du menu de la représentation 3D

	Faire basculer le graphique vers l'arrière
	Faire pivoter le graphique à l'horizontal, dans le sens de la flèche
	Faire pivoter le graphique à l'horizontal, dans le sens de la flèche
	Faire pivoter le graphique dans le sens anti-horaire.
	Faire basculer le graphique vers l'avant
	Faire pivoter le graphique dans le sens horaire

Faire pivoter et décaler la représentation 3D avec la souris.

Vous pouvez décaler à votre guise la pièce représentée en maintenant le bouton droit de la souris appuyé.

Si vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, vous pouvez choisir entre :

- un déplacement vertical dans la fenêtre de simulation : basculement de la pièce vers l'avant ou vers l'arrière
- un déplacement horizontal dans la fenêtre de simulation : pivotement de la pièce autour de son axe
- un déplacement vertical ou horizontal au bord de la fenêtre de simulation (barre grise) : pivotement de la pièce dans le sens horaire ou anti-horaire
- un déplacement dans le sens de votre choix : pivotement de la pièce dans le sens de votre choix

7.4 Loupe dans la simulation

Visualiser un détail du graphique

Softkey	Signification
---------	---------------




Cette softkey s'active avec la loupe.

La fonction loupe vous permet de modifier la partie visible de l'image dans la fenêtre de simulation. Comme alternative aux softkeys, vous pouvez utiliser les touches du curseur, ainsi que les touches **PgDn** et **PgUp** pour modifier la partie visible de l'image.

Dans les programmes-cycles et lors du premier lancement d'un programme dans le sous-mode **Simulation**, la commande sélectionne automatiquement la partie visible de l'image. Si vous effectuez un nouvel appel du sous-mode **Simulation** avec le même programme smart.Turn, la partie visible sera la dernière partie de l'image qui a été vue.

Dans l'affichage multi-fenêtres, la loupe agit sur la fenêtre avec le cadre vert.

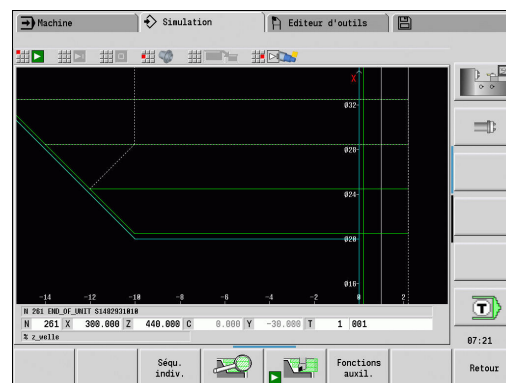

Softkeys pour la fonction loupe

Effacer traject.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Efface toutes les courses de déplacement déjà dessinées ■ Si l'actualisation de la pièce brute est activée, la pièce brute est actualisée et redessinée. ■ Ferme le menu Loupe
Agrandir aperçu	Agrandit directement le détail visible de l'image (zoom –)
Désact. zoom	Retourne à la vue standard et ferme le menu Loupe
Dezn. zoom	Revient au dernier détail de l'image qui a été sélectionné
Rem-placer	Sélectionne la zone délimitée par le rectangle rouge comme nouveau détail de l'image et ferme le menu Loupe
Retour	Ferme le menu Loupe sans modifier le détail de l'image

Sélection d'un autre détail de l'image à l'aide des touches

Le détail de l'image visible peut être modifié sans avoir à ouvrir le menu Loupe, en utilisant les touches ci-après.

Touches pour choisir un autre détail



Les touches de curseur permettent de décaler la pièce dans le sens de la flèche.



PG DN

Réduit la pièce représentée (zoom -)

PG UP

Agrandit la pièce représentée (zoom +)

Choix d'un autre détail avec le menu loupe

Lorsque le menu loupe est sélectionné, un rectangle rouge est affiché dans la fenêtre de simulation. Ce rectangle rouge indique la zone de zoom à valider avec la softkey **VALIDER** ou avec la touche **Ent**. La taille et la position de ce rectangle peuvent être modifiées avec les touches suivantes :

Touches pour choisir un autre détail



Les touches du curseur permettent de décaler le rectangle rouge dans le sens de la flèche.



PG DN

Réduit le rectangle rouge

PG UP

Agrandit le rectangle rouge



7.5 Simulation avec séquence de départ

Séquence de départ dans les programmes smart.Turn

Les programmes smart.Turn sont toujours simulés depuis le début, quelle que soit l'endroit du programme où se trouve le curseur. Si vous utilisez la **Séqu.init.**, le sous-mode **Simulation** inhibe toutes les opérations qui précèdent la séquence de départ. Quand la simulation a atteint cette position, la pièce brute, si elle existe, est réinitialisée puis redessinée.


A partir de la séquence start, la simulation affiche à nouveau les parcours.

Activer la recherche de la séquence start :

- | | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Fonctions auxil.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Rem-placer</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Retour</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la softkey Fonctions auxiliaires ▶ Sélectionner l'élément de menu Séqu.init. ▶ Entrer le numéro de la séquence de départ ▶ Programmer la séquence de départ dans les sous-mode Simulation ▶ Retour au menu principal du sous-mode Simulation ▶ Lancer la simulation ▶ La commande simule le programme CN jusqu'à ce que la séquence de départ, exécute l'actualisation de la pièce brute et s'arrête à cette position.. ▶ Poursuivre la simulation |
|--|---|

Le numéro de séquence de la séquence de départ est exécuté dans la ligne tout à fait en bas du champ d'affichage. Le champ de la séquence de départ (séquence Start) et le numéro de la séquence sont affichés sur fond jaune tant que la simulation exécute la recherche de séquence Start.

La recherche de la séquence Start reste active, même si vous interrompez la simulation. Si vous relancez la simulation suite à une interruption, elle s'arrête à l'identifiant de section **USINAGE**. Vous pouvez alors modifier les réglages avant de poursuivre la simulation.

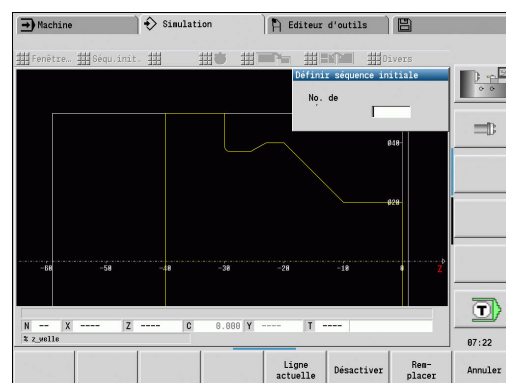

Softkeys de la fonction Séqu.init.

Ligne actuelle	Mémoire le numéro de la séquence CN affichée comme séquence Start
Désactiver	Désactive la recherche de séquence Start
Rem- placer	Mémoire la séquence Start définie et active la recherche de séquence Start
Annuler	Interrompt la recherche de séquence Start

Séquence Start dans les programmes-cycles

Dans les programmes-cycles, commencez par placer le curseur sur un cycle et appelez le sous-mode **Simulation**. La simulation démarre avec ce cycle. Tous les cycles précédents sont ignorés.

L'élément de menu **Séqu.init.** est désactivé dans les programmes-cycles.

7.6 Calcul du temps

Afficher les temps d'usinage

Les temps d'usinage et les temps morts sont calculés pendant la simulation. Le tableau **Calcul du temps** affiche les temps d'usinage, les temps morts et les temps globaux (vert : temps d'usinage ; jaune : temps morts). Avec les programmes-cycles, chaque cycle est affiché sur une ligne. Dans les programmes DIN, chaque ligne représente l'utilisation d'un nouvel outil (l'appel **T** est déterminant).

Si le nombre d'enregistrements du tableau dépasse le nombre de lignes que l'écran peut afficher, appelez les autres informations avec les touches du curseur et les touches **PgUp** et **PgDn**.

Pour appeler des temps d'usinage, procéder comme suit :

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Calcul du temps**

ID	Des. outil	Tps mort	Total (h:m:s)
T1-00001		0:01	0:05
T1-00001		0:20	0:05
T1-00001		0:20	0:05
T2-151-000.2		0:18	0:05
T2-151-000.2		0:00	0:04
T3-201-000.1		0:00	0:01

Donnée totale d'usinage: 1:17 0:22 1:39

N 00 X 270.000 Z -64.000 D 0.000 Y 0.000 T 3 201-000.1

7.7 Sauvegarder le contour

Sauvegarder le contour généré dans le sous-mode Simulation

Il est possible de sauvegarder un contour créé dans le sous-mode **Simulation** et de l'importer dans le mode **smart.Turn**.


Exemple : vous définissez la pièce brute et la pièce finie et simulez le premier montage. Puis vous enregistrez le contour exécuté et l'utilisez pour le deuxième montage.

Lors de la **création du contour**, la commande sauvegarde tous les contours du groupe de contours sélectionné.

Le sous-mode **Simulation** tient compte des types de décalage de point zéro pièce suivants et/ou d'une mise en miroir de la pièce :

- 0: Déplacer seulement
- 1: Faire pivoter dans la broche principale (image miroir)
- 2: Resserrer dans la contre-broche (décaler et mettre en miroir)

Sauvegarder le contour :

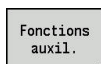


- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Divers**



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Sauvegarder contour**
- > La commande ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les champs de saisie suivants :
 - Unité de mesure : définition du contour en système métrique ou en pouces
 - Sélection du groupe de contours **Q**
 - Type de décalage **H**
 - Longueur décalage pièce **K** : décalage du point zéro pièce

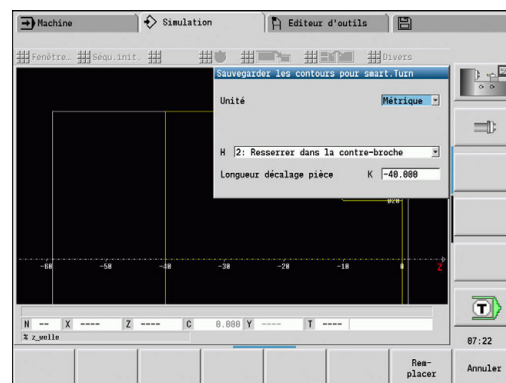

Insérer un contour sauvegardé



N'insérer le contour sauvegardé que dans des programmes qui ont été nouvellement créés ou copiés, car tous les contours créés jusqu'à maintenant seront écrasés. Cette opération est irréversible.

Le contour de la pièce brute et le contour de la pièce finie créés par simulation sont importés dans le mode **smart.Turn**. Pour cela, sélectionnez la fonction **Insérer contour** dans le menu **ICP**.

Lors de l'importation, tous les contours qui se trouvent dans le même plan sont, dans un premier temps, supprimés. Ensuite, tous les contours sauvegardés du sous-mode **Simulation** sont repris.




La fonction **Sauvegarder contour** du sous-mode **Simulation** convertit tous les contours de tous les plans du groupe de contours sélectionné et l'éditeur CN remplace tous les contours. Si le programme contient des groupes de contours, celui sur lequel se trouve le curseur sera alors supprimé après la question de sécurité.

7.8 Mesure

Coter un contour généré dans le sous-mode Simulation

Dans le sous-mode **Simulation**, vous pouvez mesurer le contour généré ou bien visualiser les cotes utilisées pendant la programmation.

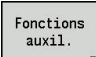
 

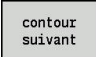
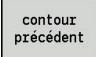
Mesurer un contour :

- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**
- 
 - ▶ Sélectionner l'élément de menu **Divers**
- 
 - ▶ Sélectionner l'élément de menu **Cotation**

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Cotation d'un élément
- Cotation d'un point
- Définition du point d'origine

Softkeys de la fonction Cotation

	Elément suivant
	Elément précédent
	Sélectionner Grpe cont. suivant (activé uniquement en présence de plusieurs groupes de contours)
	Sélectionner contour suivant
	Sélectionner Contour précédent



Élément de menu Cotation de l'élément

L'élément de menu Cotation de l'élément est automatiquement activé si vous avez sélectionné la fonction de cotation. En dessous du graphique s'affichent toutes les données de l'élément de contour sélectionné.

- La flèche indique le sens de description du contour.
- Pour aller à l'élément de contour suivant : appuyer sur la softkey

Élément suivant / précédent

- Pour changer de contour : appuyer sur la softkey

Contour précédent ou contour suivant



Sur les figures, les éléments individuels sont mesurés un à un.

Élément de menu Cotation d'un point

La commande affiche les cotes du point du contour par rapport au point zéro.

- Pour passer au point de contour suivant : appuyer sur la softkey

Élément suivant / précédent

- Pour changer de contour : appuyer sur la softkey

Contour précédent ou contour suivant

Élément de menu "Définition du point d'origine"

Cette fonction n'est possible qu'en combinaison avec une cotation de point. De cette manière, vous pouvez décaler le point zéro et mesurer la distance qui le sépare du point zéro.

 
Pour définir un point d'origine :



- ▶ Utiliser la softkey **Élément précédent** pour sélectionner un nouveau point zéro



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Activer pt d'origine**
- > Le symbole du point change de couleur.



- ▶ Utiliser la softkey **Élément précédent** pour sélectionner un point
- > La commande affiche la distance par rapport au point zéro sélectionné.

Élément de menu Point d'origine Off

Pour annuler le point d'origine :




 
 
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Pt d'orig. désactivé**
- > Le point zéro configuré est annulé.
- > Les valeurs affichées se réfèrent à nouveau au point zéro initial.

7.9 Paramètres

Réglages généraux

Dans le sous-mode **Simulation**, vous pouvez définir des Réglages Réglages pour la simulation.

Pour définir Réglages :

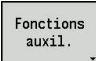- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions auxiliaires**
- 
 - ▶ Sélectionner l'élément de menu **Divers**
- 
 - ▶ Sélectionner l'élément de menu **Réglages**

Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

- Marquer la zone de travail
Informations complémentaires: "Marquer la zone de travail", Page 565
- Activer l'affichage des variables
Informations complémentaires: "Variables", Page 565
- C0 - Marquage de la pièce/3D
Informations complémentaires: "C0 - Marquage de la pièce/3D", Page 566

Marquer la zone de travail

Dans la simulation 2D, vous pouvez marquer les zones d'usinage suivantes :

- 0: Inactif - Aucune zone d'usinage sélectionnée
- 1 : ligne - Le cycle en cours de traitement apparaît en bleu.
- 2: Fläche - Le cycle en cours de traitement, avec la zone d'approche et de sortie, est encadré en bleu.



Le réglage n'est pas mémorisé de manière permanente.

Variables


Activer l'affichage des variables

Dans la simulation 2D et 3D, vous pouvez faire en sorte que des variables définies s'affichent dans l'en-**TETE PROGR.** de la simulation 2D et 3D.

Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN

Activer l'affichage des variables

- 0: Non - Les variables ne s'affichent pas.
- 1: Oui - Les variables s'affichent sous la fenêtre de simulation.

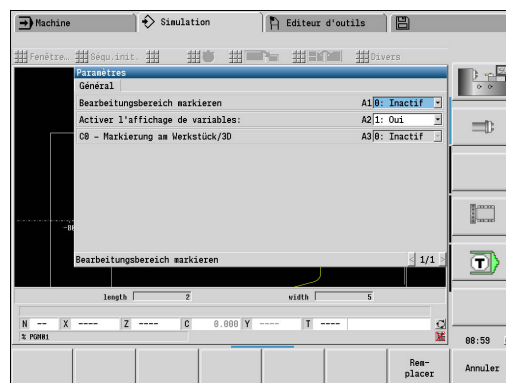

Change variables

Dans la simulation 2D et 3D, vous pouvez les Change variables définies dans l'en-**TETE PROGR.**.

Change variables :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Change variables**
- > Les variables sont désormais modifiables.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Remplacer**



Si vous modifiez des variables pendant la Simulation, la Simulation sera alors interrompue.

C0 - Marquage de la pièce/3D

Dans la simulation 3D, vous avez la possibilité de visualiser le marquage **C0** sur la pièce pour contrôler la position de l'usinage par l'axe C :

- 0: Inactif - Aucun marquage **C0** n'est affiché
- 1: on - Le marquage **C0** est représenté avec une ligne verte.



Le réglage n'est pas mémorisé de manière permanente.

7.10 Simulation 3D

Simulation 3D dans le sous-mode Simulation

Dans le sous-mode **Simulation**, tester un programme à l'aide de la simulation 3D.

Activer la simulation 3D :



► Sélectionner l'élément de menu **Simulation 3D**


Pour désactiver la simulation 3D :







► Sélectionner l'élément de menu **Simulation 2D**

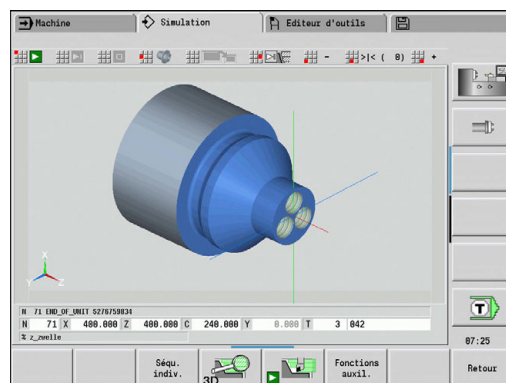Les fonctions suivantes sont les mêmes avec la simulation 2D :

- Utilisation de la simulation
Informations complémentaires: "Utilisation du sous-mode Simulation", Page 543
- Représentation 3D
Informations complémentaires: "Représentation 3D", Page 553
- Recherche de la séquence Start
Informations complémentaires: "Séquence de départ dans les programmes smart.Turn", Page 558
- Calcul du temps
Informations complémentaires: "Calcul du temps", Page 560
- Sauvegarder des contours
Informations complémentaires: "Sauvegarder le contour", Page 561



Softkeys pour Fonctions auxiliaires

	Définit un motif de filetage sur la surface
	Affiche les arêtes de la pièce
	Passe au groupe de contours suivant Cette softkey n'est active que si vous travaillez avec plusieurs groupes de contours.
	Affiche le porte-outil



Pour cette fonction, le porte-outil doit avoir été défini dans les paramètres **WHT** et **TOF** optionnels.

Informations complémentaires: "Editeur de porte-outils", Page 584

Simulation de plusieurs groupes de contours

La simulation 3D affiche toujours un groupe de contours. Avec des programmes CN de plusieurs groupes de contours, vous pouvez utiliser les softkeys pour passer à tout moment d'un groupe de contours à l'autre.

Loupe 3D

La fonction Loupe permet de visualiser la pièce brute et la pièce finie sous différentes perspectives.

Pour activer la loupe 3D :



- Appuyer sur la softkey **Loupe 3D**



 
La simulation 3D peut être pivotée à l'aide des éléments de menu et de la souris.

Informations complémentaires: "Faire pivoter la représentation 3D avec les fonctions de menu", Page 554

Informations complémentaires: "Faire pivoter et décaler la représentation 3D avec la souris.", Page 555

Si le tranchant de l'outil entre en collision avec la pièce en avance rapide, les surfaces sectionnées s'affichent en rouge.

Softkeys de la loupe 3D



Faire pivoter les trous ou les contours de fraisage vers la gauche



Faire pivoter les trous les contours de fraisage vers la droite



Sélectionner la représentation de l'usinage



Sélectionner la vue latérale Faire pivoter la vue latérale de 90°



Sélectionner la vue en perspective

8

**Base de données
d'outils et base de
données technolo-
giques**

8.1 Base de données d'outils

Les coordonnées de contours se programment généralement conformément à la cotation de la pièce sur le plan. Pour que la commande calcule la trajectoire du chariot, compense le rayon de la dent et puisse déterminer la répartition des passes, vous devez indiquer la cote de longueur, le rayon de la dent, l'angle d'inclinaison, etc.

La commande mémorise jusqu'à 250 séquences de données d'outils (en option 999), chaque séquence de données étant identifiée par un Numéro d'identificat. (nom). La liste d'outils indique le nombre maximal de séquences de données d'outils et le nombre de séquences de données trouvées. Une description d'outil complémentaire facilite la recherche des données.

En mode **Machine**, des fonctions permettent de déterminer la cote de longueur de l'outil.

Informations complémentaires: "Mesurer des outils", Page 138

Les corrections d'usure de l'outil sont réalisées séparément. Ainsi, vous pouvez introduire des valeurs de correction à tout moment, y compris pendant l'exécution du programme.


 
 



Vous pouvez attribuer aux outils un **matériau de coupe** qui permet d'accéder à la banque de données technologiques (avance, vitesse de coupe). Votre travail est ainsi facilité, car vous n'avez à déterminer et introduire les valeurs de coupe qu'une seule fois.


Types d'outils

 Les outils de finitions, de perçage, d'usinage de gorges (etc.) ont des formes très variées. Par conséquent, les points de référence pour déterminer les longueurs et autres données d'outils diffèrent également.

 
 



 
 



Les tableaux suivants donnent un aperçu des types d'outils.

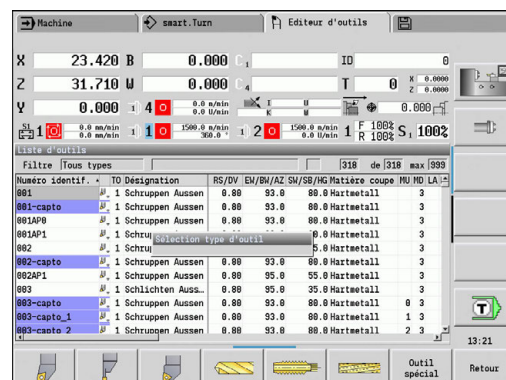Types d'outils

Softkey	Fonction	Description
	Outils de tournage standards <ul style="list-style-type: none"> ■ Outils d'ébauche ■ Outils de finition 	Page 592
	Ou. plaq. ronde	Page 592
	Outil tronçonnage <ul style="list-style-type: none"> ■ Outils d'usinage de gorges ■ Outils à tronçonner ■ Outils de tournage de gorges 	Page 593
	Outil filetage	Page 594
	Outil CN centr.	Page 596
	Foret centrage	Page 597



Types d'outils

	Outil à Lamer	Page 598
	Out. lamage con.	Page 599
	Outil de fraisage standard	Page 592
	Foret hélicoïdal	Page 595
	Forets à plaquettes révers.	Page 595
	Taraud	Page 601
	Alésoir	Page 600
	Palpeur de mes.	Page 607
	Pince	Page 609
	Fraise à fileter	Page 603
	Fraise d'angle	Page 604
	Fraise-lime	Page 605
	Outil à moleter	Page 606
	Outil de butée	Page 608

Outils multiples




Cette fonction est également disponible sur les machines avec magasin d'outils. La commande utilise la liste du magasin à la place la liste de la tourelle.

Un outil doté de plusieurs dents ou de plusieurs points de référence est considéré comme un outil multiple. Chaque dent ou chaque point de référence est alors mémorisé sous forme d'une séquence de données. Toutes les séquences de données de l'outil multiple sont ensuite **chaînées**.

Informations complémentaires: "Editer des outils multiples", Page 579

Pour chaque séquence de données d'un outil multiple, la position de l'outil dans la chaîne d'outils multiples est indiquée dans la colonne **MU**. La numérotation commence à **0**.

Les outils multiples s'affichent avec toutes les dents ou tous les points de référence dans la liste de la tourelle. L'image montre un outil avec deux points de référence.

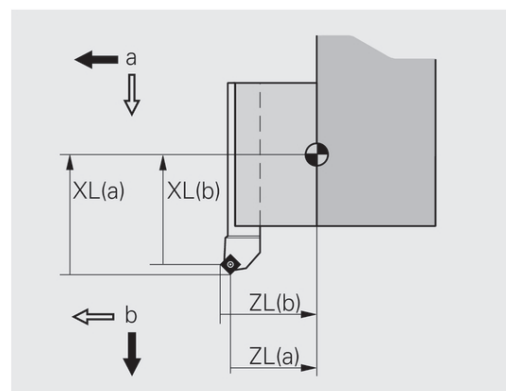

Gestion de la durée de vie des outils

La commande mémorise la durée d'utilisation d'un outil (temps pendant lequel l'outil se déplace avec l'avance d'usinage) ou compte le nombre de pièces devant être produites avec le même outil. C'est le principe de base de la gestion de la durée de vie de l'outil.

Si la durée d'utilisation d'un outil a expiré, ou si la quantité de pièces a été atteinte, la système active le **bit de diagnostic 1**. Ainsi, si aucun outil de remplacement n'a été prévu, un message d'erreur sera émis et l'exécution de programme interrompue avant l'appel d'outil suivant.

La pièce commencée peut être terminée avec **START CN**.

8.2 Mode Editeur d'outils

Naviguer dans la liste d'outils

Dans la liste d'outils, la commande affiche les principaux paramètres et les descriptions des outils. Le dessin de l'outil permet de reconnaître le type et l'orientation de l'outil.

Les touches de curseur et les touches **PgUp/PgDn** vous permettent de naviguer dans la liste d'outils et de visualiser les différentes entrées. Les paramètres d'outils qui sont rarement utilisés se trouvent plus à droite dans la liste et peuvent être rendus visibles en naviguant.

Dans un souci d'orientation, les colonnes suivantes restent visibles à tout moment :

- Numéro d'identificat.
- Type outil
- Orientation de l'outil
- Désignation

Touches de navigation



Passer à la ligne suivante/précédente (outil) dans la liste d'outils




Passer à la colonne suivante/précédente dans la liste d'outils



Remonte/redescend d'une page dans la liste d'outils



La navigation dans la liste d'outils est la même que celle du mode de fonctionnement.

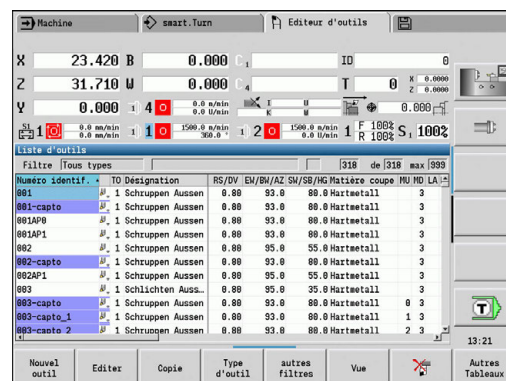

Trier et filtrer la liste d'outils

Afficher exclusivement les entrées d'un type d'outil :

Type d'outil

- ▶ Appuyer sur la softkey **Type outil**
- ▶ Sélectionner le type d'outil dans les barres de softkeys suivantes
- ▶ La commande génère une liste dans laquelle ne s'affichent que les outils correspondant au type de votre choix.

Pour filtrer la liste d'outils :

More filters

- ▶ Appuyer sur la softkey **autres filtres**

Filter orientatn.

- ▶ Appuyer sur la softkey **Filtre Orientat.**
- ▶ La commande génère une liste dans laquelle ne s'affichent que les outils avec l'orientation choisie.

Filter assignment

- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Affect. filtres**
- ▶ La commande affiche aussi bien les outils du porte-outil que les outils libres.

Filter details

- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Filtre Détails**
- ▶ La commande affiche une fenêtre auxiliaire avec les critères de sélection possibles.

OK

- ▶ Définir des critères de filtre
- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**

Pour supprimer un filtre :

Filter off

- ▶ Appuyer sur la softkey **Filtre désactivé**
- ▶ La commande supprime les filtres sélectionnés et affiche l'ensemble de la liste d'outils.

Trier la liste d'outils :

Vue

- ▶ Appuyer sur la softkey **Vue**

Trier ID / Typ


- ▶ Appuyer sur la softkey **Trier ID/Type**
- ▶ La liste d'outils commute entre le **tri par numéro d'identification** et le **tri par type d'outil** (et orientation de l'outil)

Inverser le tri

- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Inverser le tri**
- ▶ La liste d'outils peut être commutée entre un tri croissant et un tri décroissant.

Pour rechercher un outil par Numéro d'identificat. :

- ▶ Entrez les premières lettres ou les premiers chiffres du Numéro d'identificat.
- ▶ La commande passe directement au Numéro d'identificat. de votre choix dans la liste ouverte.

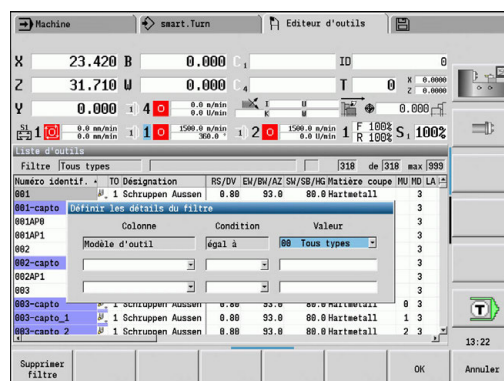

Editer les données d'outils

Pour créer un nouvel outil :

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**
- ▶ Sélectionner un type d'outil
- ▶ La commande ouvre la fenêtre de saisie.
- ▶ Définir l'orientation de l'outil
- ▶ Définir d'autres paramètres
- ▶ Attribuer un numéro d'identification d'outil (1 à 16 caractères alphanumériques)
- ▶ Affecter un commentaire d'outil

Informations complémentaires: "Commentaires d'outils",
Page 577



La commande n'affiche les figures auxiliaires que lorsque l'orientation de l'outil est connue.


Softkeys de la gestion d'outils

Nouvel outil	Ouvre la sélection de type suivante pour créer un nouvel outil
Passe à la barre de softkeys avec les outils spéciaux	
	Choix du type pour les outils de perçage spéciaux
	Choix du type pour les outils de fraisage spéciaux
	Choix du type pour les systèmes de manutention et les palpeurs de mesure
Editer	Ouvre la boîte de dialogue pour l'outil sélectionné
Copier	Copie l'outil sélectionné et génère ainsi un nouvel outil

Softkeys de la gestion d'outils



 
Supprimer l'outil sélectionné de la base de données, après confirmation



Une fois que vous avez appuyé sur la softkey, la softkey **Autres Tableaux** vous est proposée.

Ouvre le sous-mode **Editeur technol.**

 Informations complémentaires: "Sous-mode Editeur de technologie", Page 611




Une fois que vous avez appuyé sur la softkey, la softkey **Autres Tableaux** vous est proposée.

Ouvre le **Tableau des portes-outils**


Créer un nouvel outil par copie :



 - ▶ Positionner le curseur sur l'entrée souhaitée



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Copier**
- > La commande ouvre la fenêtre de programmation avec les données d'outils.
- ▶ Entrer le nouveau numéro d'identification d'outil
- ▶ Vérifier/adapter les autres données d'outils




- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**
- > Le nouvel outil est mémorisé dans la base de données.

Modifier les données de l'outil:



 - ▶ Positionner le curseur sur l'entrée de votre choix



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**
- > Les paramètres d'outils sont alors prêts à être édités.

 
Pour supprimer une entrée :



- ▶ Positionner le curseur sur l'entrée souhaitée



- ▶ Appuyer sur la softkey **Efface**




- ▶ Répondre à la question de sécurité par **OUI**
- > La commande supprime l'outil.

Graphique de contrôle d'outil

Dans le dialogue d'outil ouvert, la commande propose un graphique de contrôle des outils qui ont été programmés. Pour cela, sélectionner la softkey **Graphique**.

La commande génère l'image de l'outil à partir des paramètres programmés. Le graphique de contrôle de l'outil permet de vérifier les données saisies. Les modifications sont prises en compte dès lors que vous quittez le champ de saisie.

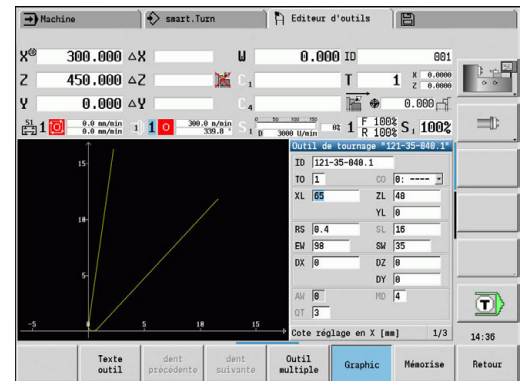

Commentaires d'outils


Les textes d'outils sont attribués aux outils et affichés dans la liste d'outils. La commande gère les textes d'outils dans une liste distincte.

Les liaisons :

- Les descriptions sont gérées dans la liste Commentaires d'outils. Chaque entrée est précédée d'un **QT**.
- Le paramètre **Texte outil QT** contient le numéro de référence de la liste **Commentaires d'outils**. Dans la liste d'outils, le texte qui s'affiche est celui indiqué par **QT**.

Dans le dialogue d'outils ouvert, la commande propose de programmer des commentaires d'outils. Pour cela, sélectionnez la softkey **Commentaires d'outils**.

Il est possible de définir jusqu'à 999 commentaires d'outils maximum, chaque commentaire pouvant contenir jusqu'à 80 caractères.

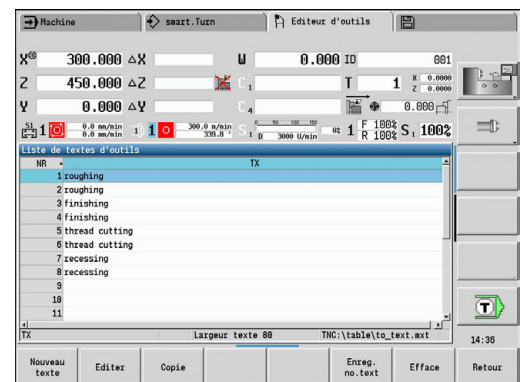

- Les nouveaux commentaires sont insérés dans la ligne libre suivante, sous le curseur.
- Lorsque vous effacez ou modifiez un texte d'outil, n'oubliez pas que le même commentaire peut avoir été utilisé pour plusieurs outils.

Softkeys dans la liste de textes d'outils

Nouveau texte	Génère une nouvelle ligne dans la liste des textes et l'ouvre pour la saisie
Editer	Ouvre le texte d'outils sélectionné pour l'édition
Copier	Copie le texte d'outil actuellement choisi dans une nouvelle ligne de texte. Un nouveau commentaire d'outil est ainsi créé.
Enreg. no. text	Mémorise le numéro du commentaire comme référence dans la boîte de dialogue des outils et ferme l'éditeur de commentaires d'outils.
Mémoriser	Mémoriser le nouveau texte d'outil ou le texte d'outil modifié
Annuler	Rejette la modification actuelle
EFFACER	Supprime le commentaire d'outil après confirmation
Retour	Ferme l'éditeur de commentaires d'outils et retourne dans la boîte de dialogue d'outil sans modifier la référence de texte.

Editer des outils multiples

Pour créer un outil multiple :

 
- ▶ Pour chaque tranchant, ou pour chaque point de référence, créer une séquence de données distincte pour la description de l'outil



- ▶ Dans la liste d'outils, positionner le curseur sur la séquence de données correspondant au premier tranchant




- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil multiple**
- ▶ Le mode de fonctionnement **Editeur d'outils** mémorise ce tranchant comme **tranchant principal (MU=0)**.



 - ▶ Positionner le curseur sur la séquence de données correspondant au tranchant suivant



- ▶ Appuyer sur la softkey **Insère dent secondaire**
- ▶ Le mode **Editeur d'outils** intègre ce tranchant dans la chaîne de l'outil multiple.





- ▶ Sélectionner l'emplacement du tranchant suivant

- ▶ Répéter ces étapes pour les autres tranchants de l'outil multiple




- ▶ Appuyer sur la softkey **Retour**

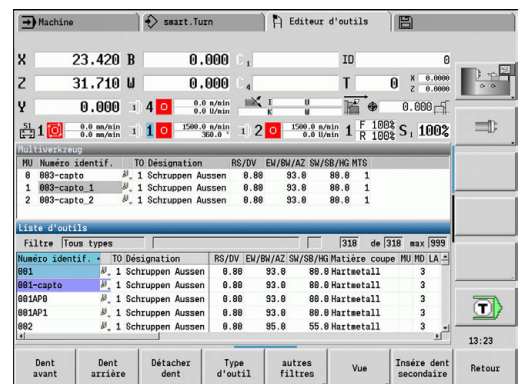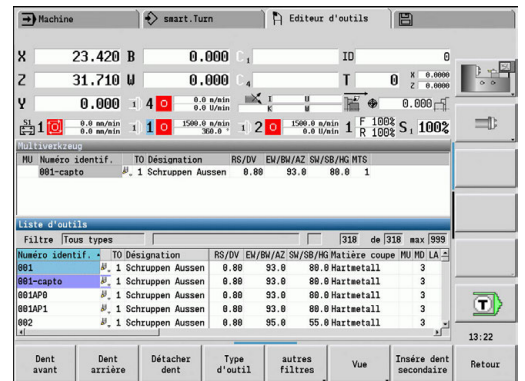

Retirer un tranchant de l'outil multiple :



 - ▶ Positionner le curseur sur un tranchant de l'outil multiple



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil multiple**
- ▶ Le mode **Editeur d'outils** liste tous les tranchants de l'outil multiple.



- ▶ Sélectionner le tranchant



- ▶ Retirer le tranchant de la chaîne de l'outil multiple

Supprimer complètement l'outil multiple :



- ▶ Positionner le curseur sur un tranchant de l'outil multiple



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil multiple**
- > Le mode **Editeur d'outils** liste tous les tranchants de l'outil multiple.



- ▶ Positionner le curseur sur le tranchant **0** de l'outil multiple



- ▶ L'outil multiple est supprimé.


Editer des données d'utilisation d'outils

La commande chronomètre le temps d'utilisation à **RT** et incrémente la quantité de pièces à **RZ**. L'outil est considéré comme utilisé une fois la durée d'utilisation/quantité de pièces atteinte.

Prédéfinir la durée d'utilisation :

Durée

- ▶ Appuyer sur la softkey **Durée**
- > Le mode **Editeur d'outils** active le champ de saisie **Durée MT** pour l'édition.
- ▶ Paramétrer la durée d'utilisation du tranchant au format **h:mm:ss** (**h** = heures ; **m** = minutes ; **s** = secondes). Pour cela, utiliser les touches du curseur droite/gauche pour commuter entre **h**, **m** et **s**

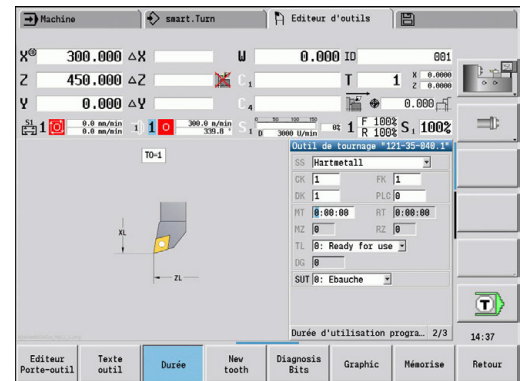

Prédéfinir la quantité de pièces :

Quantité

- ▶ Appuyer sur la softkey **Durée**
- > La commande fait commuter la softkey **Durée** sur **Quantité**.
- > Le mode **Editeur d'outils** active le champ de saisie **Quantité MT** pour l'édition.
- ▶ Définir la quantité de pièces qui doit être usinée avec un tranchant

Définir un nouveau tranchant :

Nouveau tranchant

- ▶ Utiliser un nouveau tranchant
- ▶ Appeler la séquence de données correspondante dans le mode **Editeur d'outils**
- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouveau tranchant**
- > La durée d'utilisation ou la quantité de pièces est mise à **0** et les bits de diagnostic sont réinitialisés.



- La gestion de la durée d'utilisation s'active/se désactive au paramètre **lifeTime** (n°601801)
Informations complémentaires: "Liste des paramètres machine", Page 620
- Le nombre de pièces est additionné à la fin du programme.
- La surveillance de la durée d'utilisation et du nombre de pièces se poursuit même après un changement de programme.

Bits de diagnostic

La commande mémorise des informations sur l'état des outils dans les bits de diagnostic. L'activation de ces bits se fait soit par programmation dans le programme CN, soit automatiquement par l'intermédiaire de la fonction de surveillance de l'outil et de la charge.

Les bits de diagnostic suivants sont disponibles :


- **1 Durée d'utilis. expirée ou nbre de pièces atteint**
- **2 Cassure détectée par surveill. de charge. (limite 2)**
- **3 Usure détectée par surveill. de charge. (limite 1)**
- **4 Usure selon surveillance de charge. (Charge totale)**
- **5 Usure déterminée par l'étalonnage d'outil**
- **6 Usure détectée par mes. de la pce dans le processus**
- **7 Usure détectée par mesure post-process. Pièce**
- **8 Nouvelle dent**
 - nouveau = 1
 - usé = 0
- **9 – 15 Libre**

Lorsque la surveillance de la durée d'utilisation ou du nombre de pièces est activée, un bit de diagnostic actif permet d'éviter qu'un outil ne soit à nouveau installé dans le sous-mode **Déroul.progr.** Si un outil de remplacement est défini, la commande l'installe. Si aucun outil de remplacement n'a été défini, ou si la chaîne de remplacement est épuisée, le programme CN s'arrêtera avant l'appel d'outil suivant.

Modifier les bits de diagnostic


Vous pouvez modifier les bits de diagnostic dans le mode **Editeur d'outils** comme suit :

- | | |
|-----------------|---|
| Editer | ▶ Appuyer sur la softkey Editer |
| Diagnostic Bits | ▶ Appuyer sur la softkey Diagnostic Bits
▶ Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le bit de votre choix |
| GOTO | ▶ Appuyer sur la touche GOTO pour modifier le bit |
| Valider modif. | ▶ Mémoriser le bit avec la softkey Mémoriser modifications
▶ La commande mémorise les nouveaux bits de diagnostic au paramètre DG . Les informations relatives au temps d'utilisation et à la quantité sont conservées. |

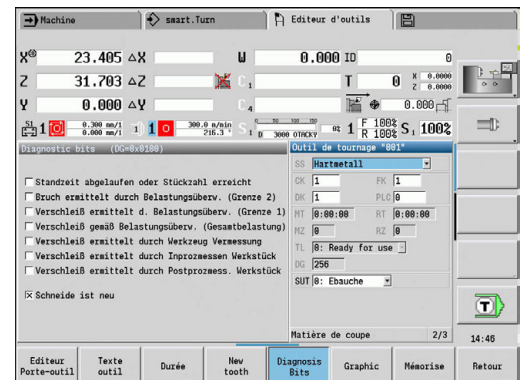


Réinitialiser les bits de diagnostic

 Pour réinitialiser les bits de diagnostic dans le mode **Editeur d'outils**, procéder comme suit :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouveau tranchant**



La softkey **Nouveau tranchant** vous permet de réinitialiser les bits de diagnostic et d'activer le bit 8 **Nouvelle dent**. Dès lors que la commande installe l'outil, ce bit est également réinitialisé.

Editeur de porte-outils

La représentation de l'outil dans le graphique de contrôle de l'outil et dans le sous-mode **Simulation** tient compte de la forme du support de l'outil et de la position d'installation sur le support de l'outil.

Informations complémentaires: "Graphique de contrôle d'outil", Page 577

Informations complémentaires: "Simulation 3D dans le sous-mode Simulation", Page 567

Le type de support et les cotes de réglage du porte-outil se définissent dans le tableau de porte-outils **to_hold.hld**.

Pour éditer le tableau de porte-outils en mode **Editeur d'outils** :

Other
tables


- ▶ Appuyer sur la softkey **Autres Tableaux**

Editeur
Porte-outil

- ▶ Appuyer sur la softkey **Editeur Porte-outil**

Le tableau de porte-outils contient les données suivantes :

- **NR: Numéro de ligne**
- **HID: Nom porte-outil** – nom univoque du porte-outil (16 caractères max.)
- **MTS: Système de changement manuel**
 - **0:** porte-outil standard
 - **1:** outil chang. manuel
- **XLH: Cote réglage en X**
- **YLH: Cote réglage en Y**
- **ZLH: Cote réglage en Z**

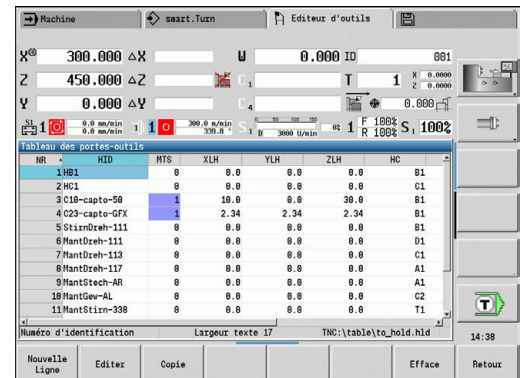

- **HC: Type de porte-outil**
 - **A1:** support de barre d'alésage
 - **B1:** court à droite
 - **B2:** court à gauche
 - **B3:** court à droite tête en bas
 - **B4:** court à gauche tête en bas
 - **B5:** long à droite
 - **B6:** long à gauche
 - **B7:** long à droite tête en bas
 - **B8:** long à gauche tête en bas
 - **C1:** à droite
 - **C2:** à gauche
 - **C3:** à droite tête en bas
 - **C4:** à gauche tête en bas
 - **D1:** logement multiple
 - **A:** support de barre d'alésage
 - **B:** porte-foret avec conduit d'arrosage
 - **C:** carré longitudinal
 - **D:** carré transversal
 - **E:** usinage avant/arrière
 - **E1:** foret U
 - **E2:** porte-outil cylindrique
 - **E3:** porte-outil à pince
 - **F:** porte-foret MK (cône morse)
 - **K:** mandrin
 - **T1:** entraînement axial
 - **T2:** entraînement radial
 - **T3:** support de barre d'alésage
 - **X5:** entraînement axial
 - **X6:** entraînement radial
- **MP: Position du porte-outil**
 - **0:** sens -Z
 - **1:** sens -X/-Z
 - **2:** sens -X/+Z
 - **3:** sens +Z
- **WH: Hauteur du porte-outil**
- **WB: Largeur du porte-outil**
- **AT: Type de porte-outil**
- **WHT: Halter Tiefe** (par défaut : paramètre **WB**)
- **TOF: Versatz für Tiefe** (par défaut : paramètre **WHT/2**)



Dans le tableau de porte-outils, vous ne pouvez utiliser que des noms de porte-outils en caractères ASCII. Les trémas ainsi que les caractères asiatiques ne sont pas autorisés.

Vous pouvez également visualiser et éditer le tableau de porte-outils dans les formulaires d'outils ouverts. Pour cela, la softkey **Editeur Porte-outil** vous est proposée.

Softkeys dans le tableau de porte-outils

Nouvelle Ligne	Génère une nouvelle ligne et l'insère à la fin du tableau
Editer	Ouvre le porte-outil sélectionné pour l'édition
Copier	Copie le porte-outil actuellement sélectionné dans une nouvelle ligne de texte. Un nouveau porte-outil est créé.
Mémoriser	Mémorise le nouveau porte-outil ou le porte-outil modifié
Annuler	Rejette la modification actuelle
EFFACER	Supprime le porte-outil sélectionné après demande de confirmation. Si vous vous connectez avec la clé 123, la softkey Effacer tous vous sera proposée. Après demande de confirmation, tout le contenu du tableau de porte-outils est supprimé et une information est notée dans le fichier journal.
Retour	Ferme le Tableau des portes-outils

Système de changement manuel



Consultez le manuel de votre machine !

Pour utiliser un système de changement manuel, le constructeur de la machine doit préparer la machine en conséquence.

Le système de changement manuel désigne un support d'outil qui peut accepter différents porte-outils avec un dispositif de serrage intégré. Les dispositifs de fixation basés sur les accouplements polygonaux permettent un changement rapide et précis des porte-outils.

Avec le système de changement d'outil manuel, il est possible, pendant l'usinage d'un programme, de changer des outils qui ne se trouvent pas dans la tourelle. Pour cela, la commande vérifie si l'outil appelé se trouve dans la tourelle ou s'il doit être installé. Si l'outil doit être changé, la commande interrompt le déroulement du programme. Une fois que l'outil a été manuellement installé, confirmez le changement d'outil et poursuivez le déroulement du programme.

Pour l'utilisation de systèmes de changement manuel, il faut suivre les étapes suivantes :

- ▶ Créer le porte-outil dans le tableau des porte-outils
- ▶ Sélectionner le porte-outil dans la tourelle
- ▶ Introduire les données de l'outil de changement manuel

Configurer les porte-outils pour les systèmes de changements manuels

Configurer le système de changement manuel dans la tourelle :

Liste de tourelle

- ▶ Appuyer sur la softkey **Liste de tourelle**

Fonctions spéciales


- ▶ Appuyer sur la softkey **Fonctions spéciales**

Configurer port.-outil

- ▶ Appuyer sur la softkey **Configurer port.-outil**

Transfert Numéro ID

- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert Numéro ID**

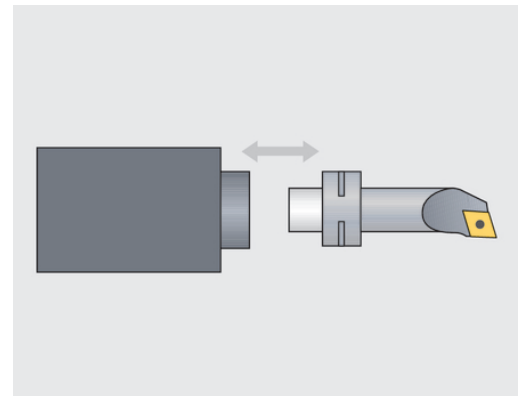

Distribution tourelle									
Presse-papier no identifi.								Espace(s) [6 de 24	
n°	T	Numero identifi.	TQ	Designation	RS/DW	Out. de rechan.	MID		
1		001	#	1 roughing			0.40		
2									
3		020	#	1 finishing			0.40		
4									
5		020	#	1 thread cutting					
6		001-capto	#	1 roughing			0.00		C10-capto-50
7		022	#	1 recessing			0.10		
8									
9		045	#	0 milling			10.00		
10									
11									

Tableau des porte-outils									
NR	MID	MTS	XLH	YLH	ZLH	HC			
1	HB1	0	0.0	0.0	0.0	0.0			B1
2	HC1	0	0.0	0.0	0.0	0.0			C1
3	C10-capto-50	1	10.0	0.0	0.0	30.0			B1
4	C20-capto-GFX	1	2.34	2.34	2.34				B1
5	StirnDreh-111	0	0.0	0.0	0.0	0.0			B1

Numero d'identification Largeur texte 17 TNC:\table\to_hold.hld 14:37



Si vous avez enregistré un porte-outil pour un système de changement manuel dans la tourelle, trois champs apparaissent en couleur sur la ligne sélectionnée.

La softkey **Eloigner support** vous permet de retirer à nouveau un support de système à changement manuel.

Dans la composition de la tourelle, vous ne pouvez configurer que les porte-outils de type **MTS1** (système à changement manuel). La commande émet un message d'erreur pour un type de porte-outil **MTS0** (porte-outil standard).

Si le paramètre **MTS** est défini sur **1: outil chang. manuel** pour l'outil, vous pouvez définir un porte-outil. Si **0: porte-outil standard** est défini, la softkey Configurer Support sera grisée.

Sélectionner le système de changement manuel dans les données d'outils

Pour définir un outil dans le formulaire de données d'outils comme outil à changement manuel :

Editer

- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer**
- ▶ Sélectionner **MTS 1: OUTIL A CHANGEMENT MANUEL** sur la troisième page du formulaire

Mémoriser

- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**



Si vous définissez un outil comme système à changement manuel, le champ Type d'outil (symbole outils) de la liste d'outils apparaît en couleur.

Vous ne devez pas sélectionner un porte-outil **HID** (champ vide) avec des outils à changement manuel.

La correspondance du porte-outil avec l'outil est disponible dans la composition de la tourelle. Un système de changement manuel doit avoir été configuré à l'emplacement correspondant dans la tourelle.

Pour les outils multiples, vous devez affecter la même valeur **MTS** à tous les tranchants.



8.3 Données d'outils

Paramètres généraux des outils

Les paramètres figurant dans le tableau suivant sont disponibles pour tous les types d'outils. Les paramètres qui dépendent du type d'outil sont expliqués dans d'autres chapitres.

Paramètres d'outils généraux :

- **ID: No. d'identif.** – Nom de l'outil (16 caractères max.)
- **TO: Orientation outil** (pour le numéro d'identification, voir la figure d'aide)
- **XL: Cote réglage en X**
- **ZL: Cote réglage en Z**
- **DX: Corr.d'usure en X** (plage : $-10 < DX < 10$)
- **DZ: Corr.d'usure en Z** (plage : $-10 < DZ < 10$)
- **DS: Correction spéciale** (plage : $-10 < DS < 10$)
- **MU: Outil multiple**
- **MD: Sens rotation M3=3, M4=4** (par défaut : non défini)
 - 3: **M3**
 - 4: **M4**
- **LA:** l'outil est installé
- **Reste:** durée d'utilisation / quantité de pièces restantes (avec la surveillance de la durée d'utilisation)
- **Etat:** avec la surveillance de la durée d'utilisation
- **Diagn.:** exploitation des bits de diagnostic (avec la surveillance de la durée d'utilisation)
- **QT:** Référence au **Texte outil**
- **CW: Angle plan d'inclinaison C** – position de l'axe C pour déterminer la position d'usinage de l'outil (dépend de la machine)
- **SS: Matière de coupe** – désignation du matériau de coupe pour l'accès à la base de données technologiques
- **CK: Facteur de correction G96** (par défaut : 1)
- **FK: Facteur de correction G95** (par défaut : 1)
- **DK: Facteur correction prof. (DEEP)** (par défaut : 1)
- **PLC: Info. complémentaire**
Pour plus d'informations : manuel de la machine
- **MT: Durée d'utilisation programmée** – valeur prédéfinie pour la gestion de la durée d'utilisation (par défaut : non défini)
- **MZ: Quantité programmée** – valeur prédéfinie pour la gestion de la durée d'utilisation (par défaut : non défini)
- **RT: Durée d'utilisation restante**
- **RZ: Quantité restante**
- **HID: Désignation du porte-outil** – nom univoque du porte-outil (16 caractères max.)
- **MTS: Système de changement manuel**
 - 0: porte-outil standard
 - 1: outil chang. manuel

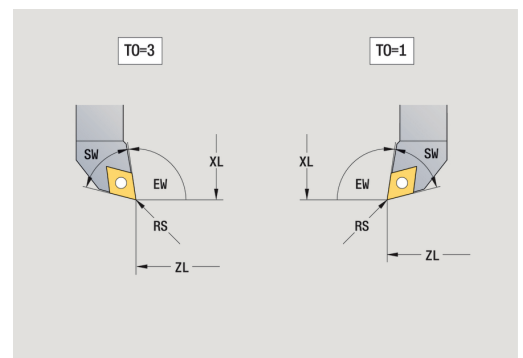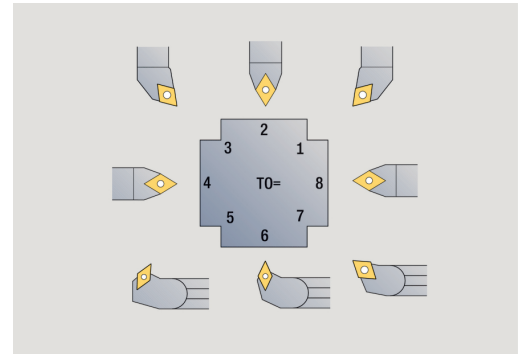

- **PTYP: Type d'emplacement** (dépend de la machine)
- **NMX: Vitesse rot. max.** (limitation de la vitesse de rotation)

Paramètres pour les outils de perçage :

- **DV: Diam.perçage**
- **BW: Angle de perçage** – angle de pointe du foret
- **AW: Out.ent. nein=0/ja=1**
Ce paramètre définit, pour les forets et les tarauds, si lors de la programmation des cycles, les fonctions auxiliaires doivent être générées pour la broche principale ou l'outil tournant.
 - **0:** outil fixe
 - **1:** outil tournant
- **NL: Longueur utile**
- **RW: Angle de position** – écart par rapport au sens d'usinage principal (plage : -90° à $+90^\circ$)
- **AX: Longueur en saillie en X**
- **FH: Hauteur mandrin pour outil tournant**
- **FD: Diamètre du mandrin de serrage**

Explication des paramètres d'outils :

- **Numéro d'identificat. (ID):** la commande a besoin d'un nom univoque pour chaque outil. Ce **Numéro d'identificat.** ne doit pas excéder 16 caractères alphanumériques.
- **Orientation outil (TO):** la commande déduit la position du tranchant de l'outil à partir de l'orientation de l'outil et d'autres informations telles que le sens de l'angle d'inclinaison, la position du point d'origine (etc.) à partir du type d'outil. Ces informations sont requises pour le calcul de la compensation du tranchant et du rayon de la fraise, de l'angle de plongée, etc.
- **Cotes de réglage (XL, ZL) :** elles se réfèrent a point d'origine de l'outil. La position du point de référence dépend du type de l'outil utilisé (voir figures d'aide).
- **Valeurs de correction (DX, DZ, DS) :** elles compensent l'usure de tranchant de l'outil. Pour les outils de gorges et les outils à plaquettes rondes, **DS** désigne la valeur de correction du troisième tranchant le plus proche du point d'origine. Les valeurs de correction autorisent 4 chiffres après la virgule pour l'unité de mesure **mm** et 5 chiffres après la virgule pour l'unité de mesure **inch**. Les cycles activent automatiquement les corrections spéciales. La fonction **G148** vous permet d'effectuer une commutation, même pour des courses uniques.

- **Sens de rotation (MD)**: si un sens de rotation est défini, une instruction de commutation (**M3** ou **M4**) est générée pour la broche principale ou pour la broche auxiliaire des outils tournants dans les cycles qui utilisent cet outil.



Le fait que les instructions générées soient ou non exploitées dépend du logiciel PLC de votre machine. Si l'automate PLC n'exécute pas les commandes, il est inutile de programmer ce paramètre. Pour cela, vérifiez la documentation de la machine.

 
- **Texte outil (QT)** : un texte d'outil peut être affecté à chaque outil affiché dans les listes d'outils. Comme les commentaires d'outils apparaissent dans une liste distincte, **QT** mentionne la référence au commentaire
Informations complémentaires: "Commentaires d'outils", Page 577
- **Matière de coupe (SS)**: ce paramètre est nécessaire si vous souhaitez utiliser des données de coupe de la base de données technologiques
Informations complémentaires: "Base de données technologiques", Page 610
- **Facteurs de correction (CK, FK, DK)**: ces paramètres permettent d'adapter les valeurs de coupe spécifiques aux outils. Les données de coupe issues de la base de données technologiques sont multipliées par les facteurs de correction avant d'être enregistrées comme valeurs proposées.
- **Info. complémentaire (PLC)** : consulter le manuel de la machine pour obtenir des informations sur ce paramètre. Cette donnée ne peut être utilisée que pour des configurations spécifiques de machines.
- **Durée (MT, RT)** : si vous utilisez la gestion de la durée d'utilisation, la durée d'utilisation du tranchant de l'outil se définit au paramètre **MT**. Au paramètre **RT**, la commande affiche la durée d'utilisation déjà **consommée**.
- **Quantité (MZ, RZ)**: si vous utilisez la gestion de la durée d'utilisation, définissez le nombre de pièces qui peuvent être usinées avec un même tranchant d'outil au paramètre **MZ**. Au paramètre **RZ**, la commande affiche le nombre de pièces qui peuvent être usinées avec ce tranchant.




La surveillance de la durée de vie et le comptage du nombre de pièces sont utilisés alternativement.

- **Système de changement manuel (MTS)**: définir le logement de l'outil

Outils de tournage standards



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil tournage**



- ▶ Sinon, pour les outils avec plaquette ronde, passer à la boîte de dialogue **Ou. plaq. ronde**

Les orientations d'outils **TO=1, 3, 5 et 7** vous permettent de programmer un **Angle de réglage EW**. Les orientations d'outils **TO=2, 4, 6, 8** s'appliquent aux outils neutres. Les outils **neutres** sont les outils qui sont exactement centrés au niveau de la pointe. L'une des cotes de réglage des outils neutres se réfère au centre du rayon de la dent.

Paramètres spéciaux des outils d'ébauche et de finition :

- **CO: Position utilisation tranchant**

Le sens principal d'usinage de l'outil influence le sens de l'angle d'inclinaison **EW** et de l'angle de pointe **SW** (nécessaire pour le sous-mode **AWG** avec **TURN PLUS**).




- **1: longitudinal préféré**
 - **2: Transversal préféré**
 - **3: Longitudinal uniquement**
 - **4: Transversal uniquement**
- **RS: Rayon de la dent**
- **EW: Angle de réglage** (plage : $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)
- **SW: Angle de pointe** (plage : $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)
- **SUT: Modèle d'outil** (requis pour le sous-mode **AWG** dans **TURN PLUS**)
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

Paramètres spéciaux des outils à plaquettes rondes :


- **RS: Rayon de la dent**
- **EW: Angle de réglage** (plage : $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)
- **DS: Correction spéciale** (position de la correction spéciale : voir figure)
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




La **correction d'usure DX, DZ** compense l'usure des faces du tranchant qui sont adjacentes au point de référence. La **Correction spéciale DS** compense l'usure du troisième côté du tranchant.

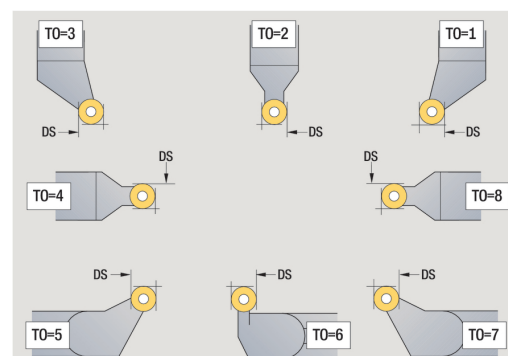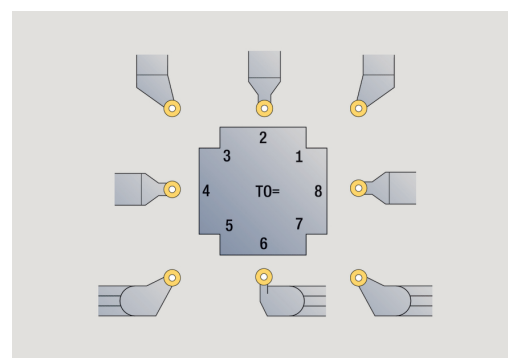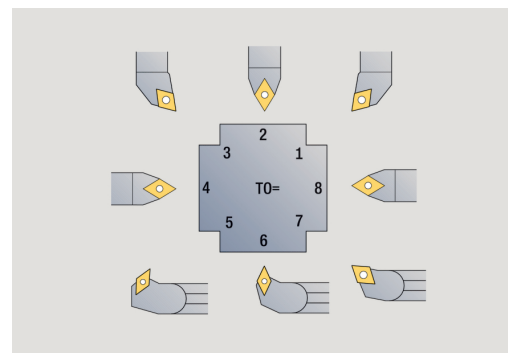

Outils de gorges

 

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil rentrant**




Les outils d'usinage de gorge sont utilisés pour l'usinage de gorges, le tronçonnage, le tournage de gorges et la finition (uniquement en mode **smart.Turn**).

Paramètres spéciaux pour les outils d'usinage de gorges :


- **RS: Rayon de la dent**
- **SW: Angle de pointe**
- **SB: Largeur de coupe**
- **SL: Longueur de la dent**
- **DS: Correction spéciale**
- **SUT: Modèle d'outil** (requis pour le sous-mode **AWG** dans **TURN PLUS**)
 - **0: Gorge**
 - **1: Tronçonnage**
 - **2: Tourn gorge**
- **DN: Largeur de l'outil**
- **SD: Diamètre du cône**
- **ET: Profondeur de plongée max.**
- **NL: Longueur utile**
- **RW: Angle de décalage** (uniquement pour l'axe B)
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589



La **correction d'usure DX, DZ** compense l'usure des faces du tranchant qui sont adjacentes au point de référence. La **Correction spéciale DS** compense l'usure du troisième côté du tranchant.

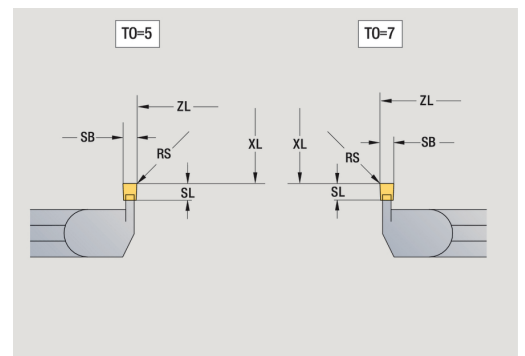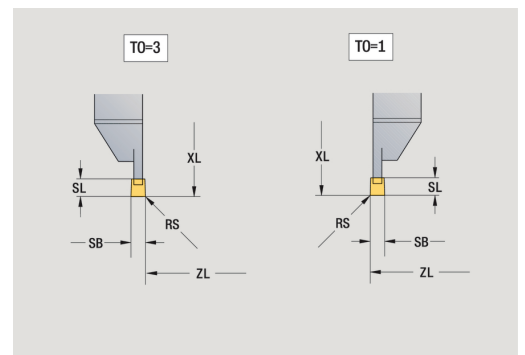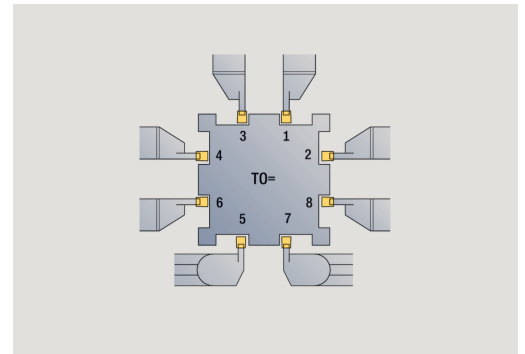

Outils de filetage

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil filetage**


Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les outils de filetage :

- **RS: Rayon de la dent**
- **SB: Largeur de coupe**
- **EW: Angle de réglage** (plage : $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)
- **SW: Angle de pointe** (plage : $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)
- **DN: Largeur de l'outil**
- **SD: Diamètre du cône**
- **ET: Profondeur de plongée max.**
- **NL: Longueur utile**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

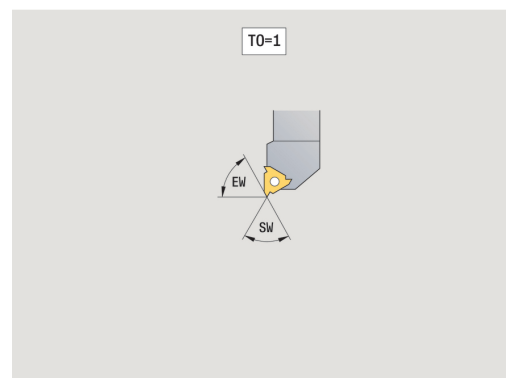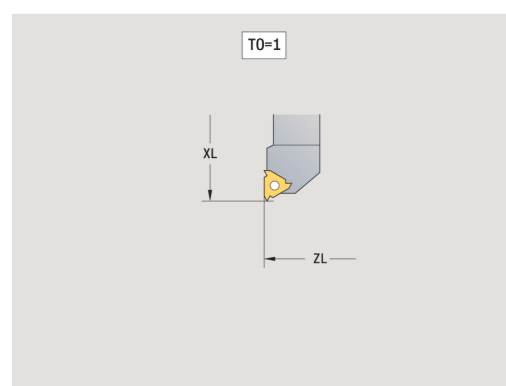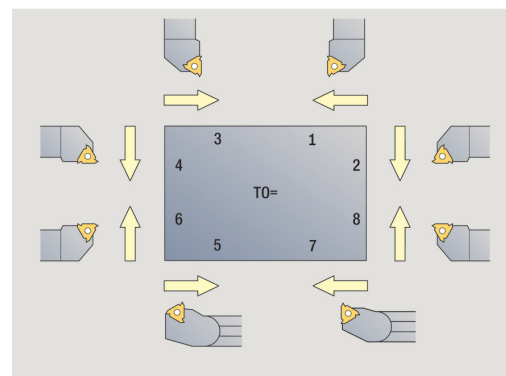


Foret hélicoïdal et à plaquettes

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil perçage**



- ▶ Sinon, pour les forets à plaquettes, passer à la boîte de dialogue **Forets à plaquettes révers.**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les forets hélicoïdaux :


- **DV: Diam.perçage**
- **BW: Angle de perçage** – angle de pointe du foret
- **AW: Out.ent. nein=0/ja=1**
Ce paramètre définit, pour les forets et les tarauds, si lors de la programmation des cycles, les fonctions auxiliaires doivent être générées pour la broche principale ou l'outil tournant.
 - **0:** outil fixe
 - **1:** outil tournant
- **NL: Longueur utile**
- **RW: Angle de position** – écart par rapport au sens d'usinage principal (plage : -90° à $+90^\circ$)
- **AX: Longueur en saillie en X**
- **FH: Hauteur mandrin pour outil tournant**
- **FD: Diamètre du mandrin de serrage**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589



En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

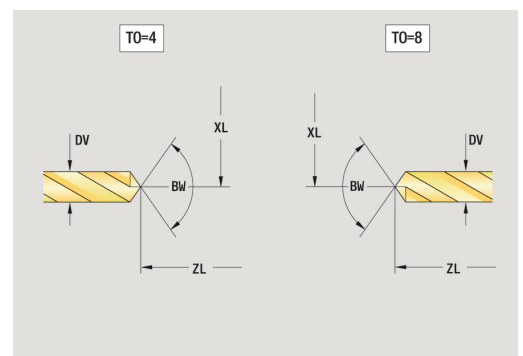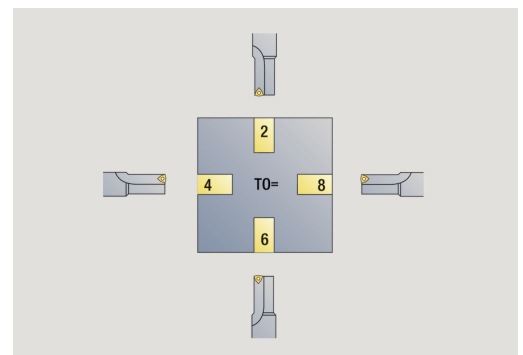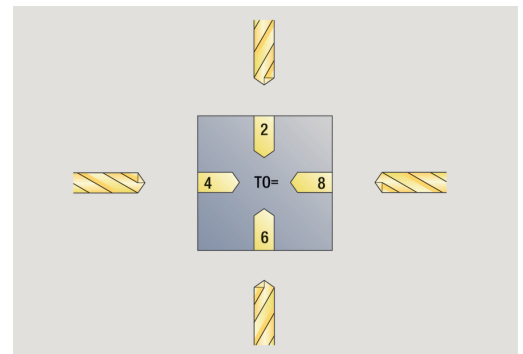


Foret à pointer CN

 


- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de perçage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil CN centr.**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour foret à pointer CN :


- **DV: Diam.perçage**
- **BW: Angle de perçage** – angle de pointe du foret
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589



En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

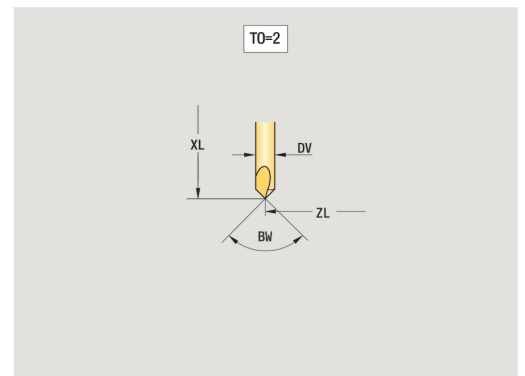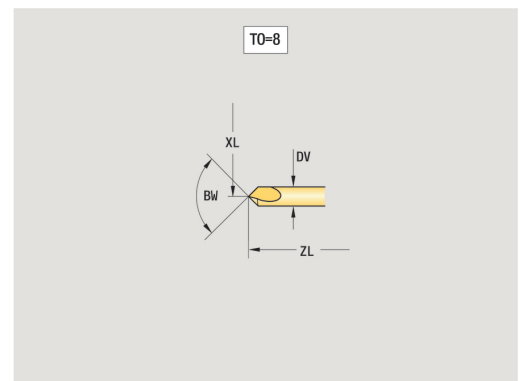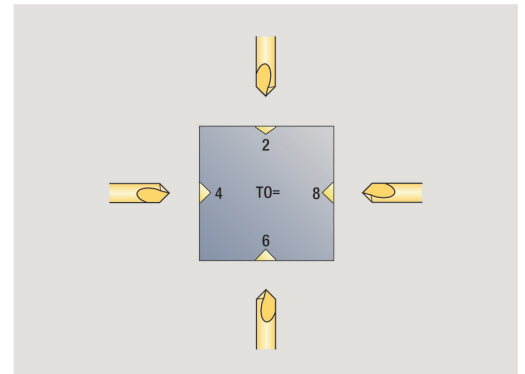

Foret à centrer

 


- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de perçage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Foret centr**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les forets à centrer :


- **DV: Diam.perçage**
- **DH: Diamètre du tenon**
- **BW: Angle de perçage** – angle de pointe du foret
- **SW: Angle de pointe**
- **ZA: Longueur du tenon**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

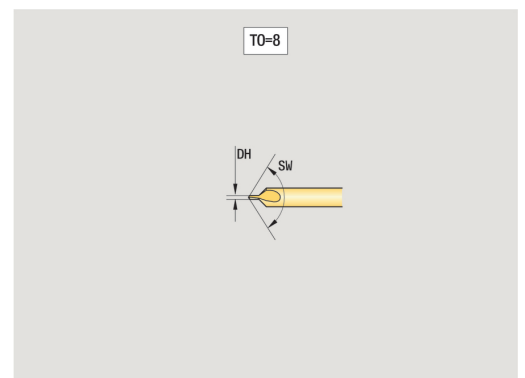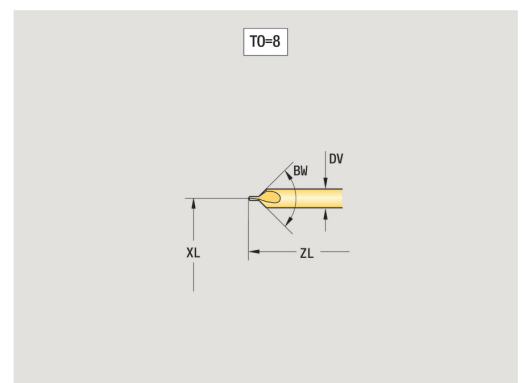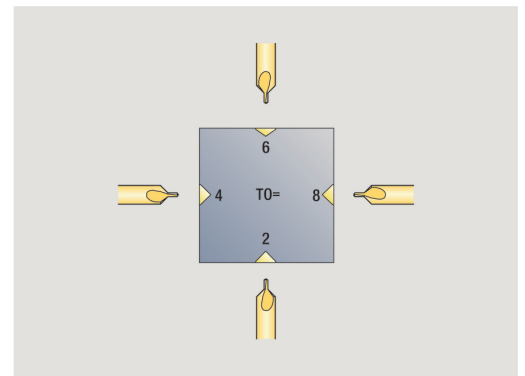

Fraise à lamer

 

 
- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de perçage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Foret alés.en bt**

Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.




Paramètres spéciaux pour les fraises à lamer :

- **DV: Diam.perçage**
- **DH: Diamètre du tenon**
- **ZA: Longueur du tenon**
- Autres paramètres d'outils :


Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

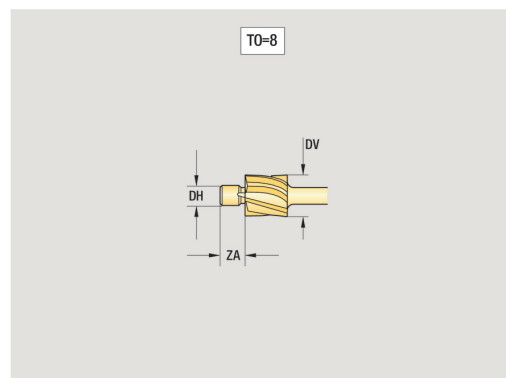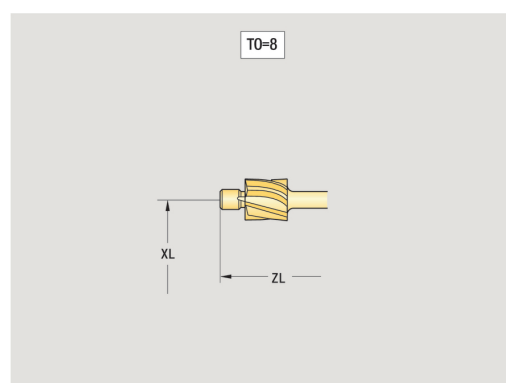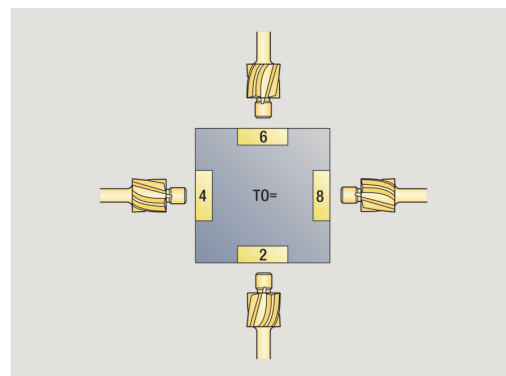

Fraise à lamer conique

 

 
- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de perçage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Out. lamage con.**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les fraises à chanfreiner :


- **DV: Diam.perçage**
- **DH: Diamètre du tenon**
- **BW: Angle de perçage**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589



En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

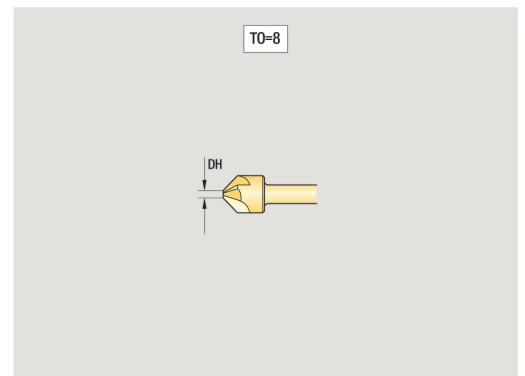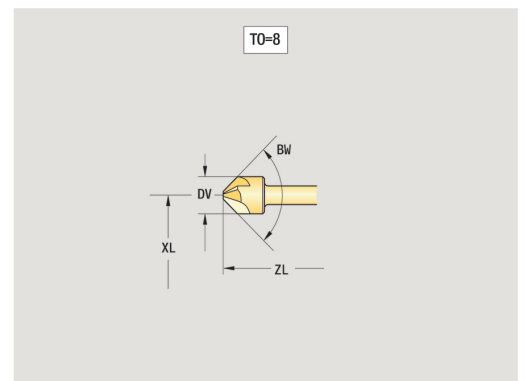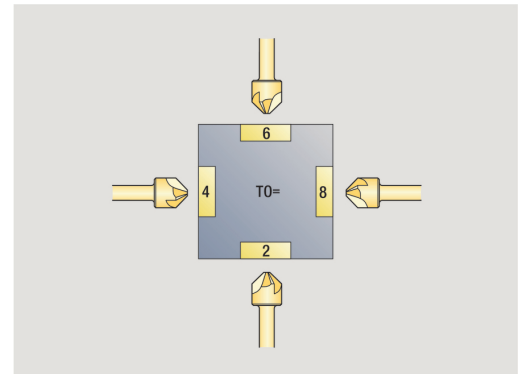


Alésoir

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de perçage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Alésoir**



Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les alésoirs :

- **DV: Diam.perçage**
- **DH: Diamètre du tenon**
- **AL: Long. d'attaque**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




En perçant avec une **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation est calculée à l'aide du paramètre **Diam.perçage DV**.

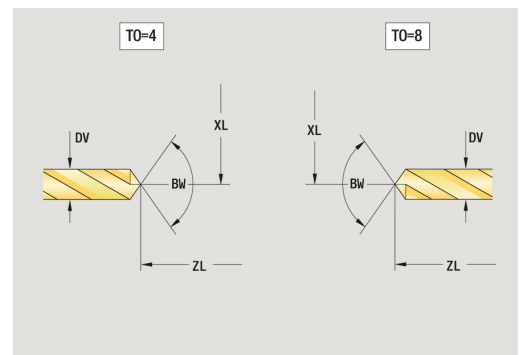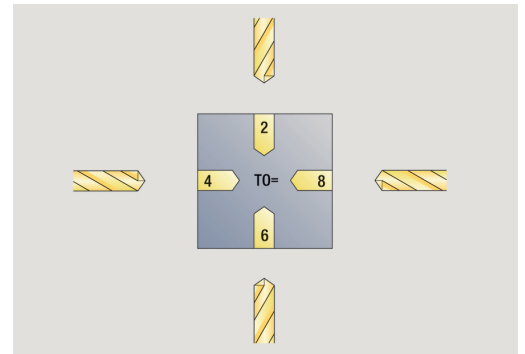

Taraud



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Taraud**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les tarauds :


- **DV: Diamètre filet**
- **HG: Pas de vis**
- **AL: Long. d'attaque**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




Le **Pas de vis HG** est utile si le paramètre correspondant dans le cycle de taraudage n'est pas défini.

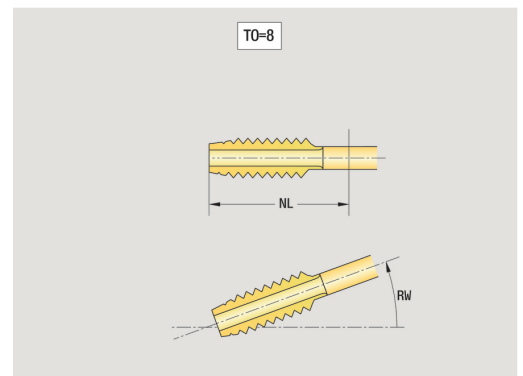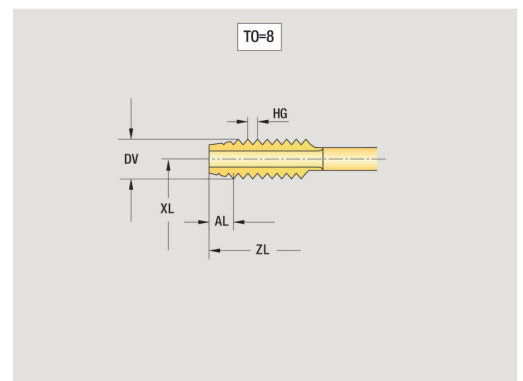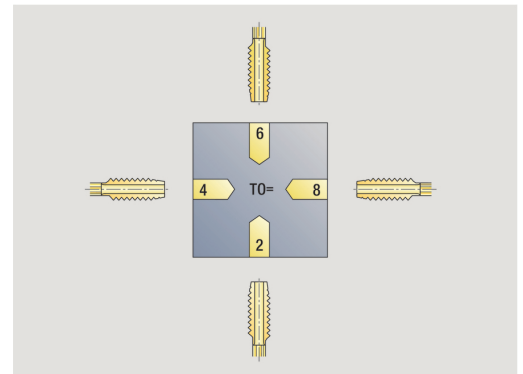

Outils de fraisage standards

 

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Fraise**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les outils de fraisage standards :


- **DV: Diam.fraise**
- **AZ: Nbre dents**
- **DD: Correction spéciale**
- **SL: Longueur de la dent**
- **R2: Rayon d'outil 2**
- **DR2: Surép. rayon d'outil 2**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




- Lors du fraisage à **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation de la broche est calculée à l'aide du **Diamètre de la fraise DV**.
- Le paramètre **Nbre dents AZ** est exploité avec **G193 Avance par dent**.

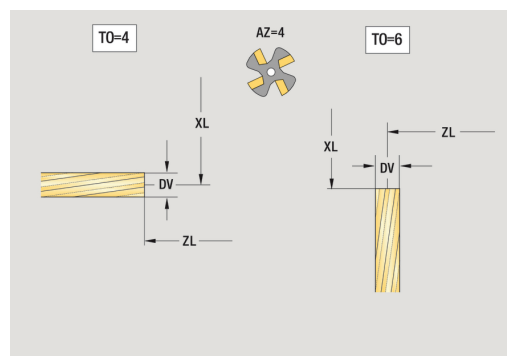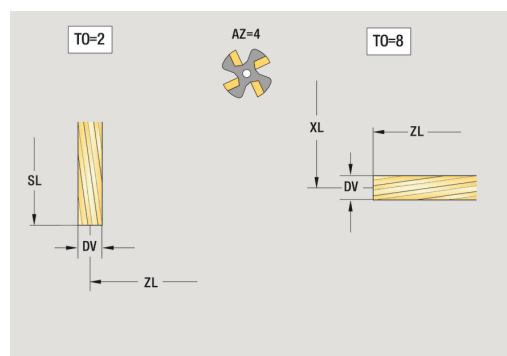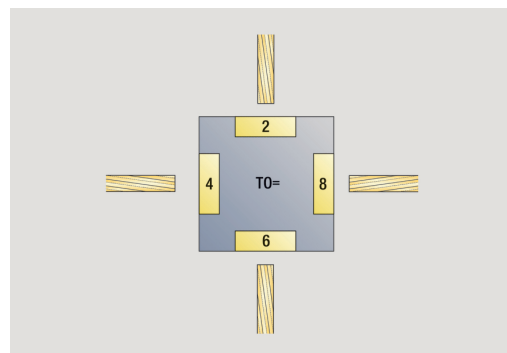


Fraises à fileter

 

 
- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Fraise**

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Fraise à fileter**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les outils de filetage :


- **DV: Diam.fraise**
- **AZ: Nbre dents**
- **FB: Largeur/hauteur de la fraise**
- **HG: Pas de vis**
- **DD: Correction spéciale**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




- Lors du fraisage à **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation de la broche est calculée à l'aide du **Diamètre de la fraise DV**.
- Le paramètre **Nbre dents AZ** est exploité avec **G193 Avance par dent**.

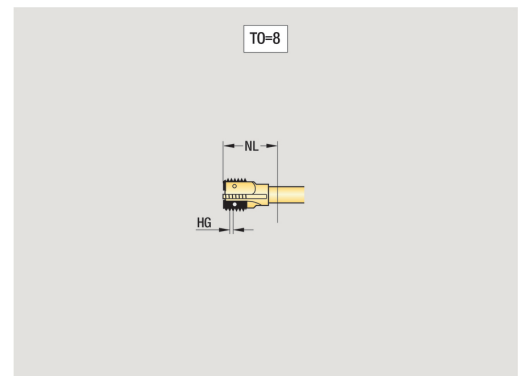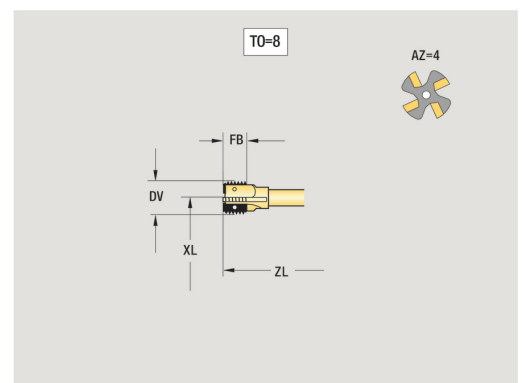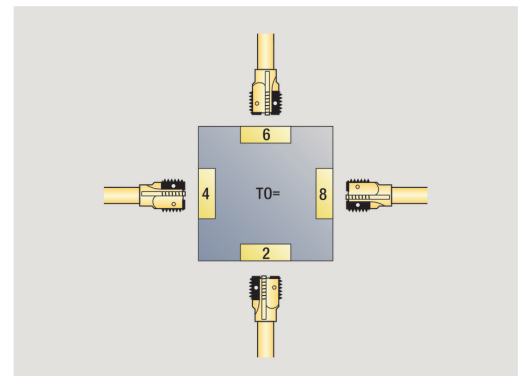


Fraise conique

 

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de fraisage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Fraise conique**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les fraises d'angle :


- **DV: Diam.fraise**
- **AZ: Nbre dents**
- **FB: Largeur/hauteur de la fraise**
 - **FB < 0:** grand diamètre de la fraise, en avant
 - **FB > 0:** grand diamètre de la fraise, en arrière
- **FW: Angle de la fraise**
- **DD: Correction spéciale**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589



- Lors du fraisage à **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation de la broche est calculée à l'aide du **Diamètre de la fraise DV**.
- Le paramètre **Nbre dents AZ** est exploité avec **G193 Avance par dent**.

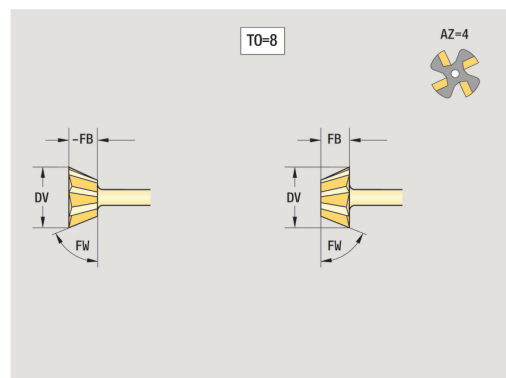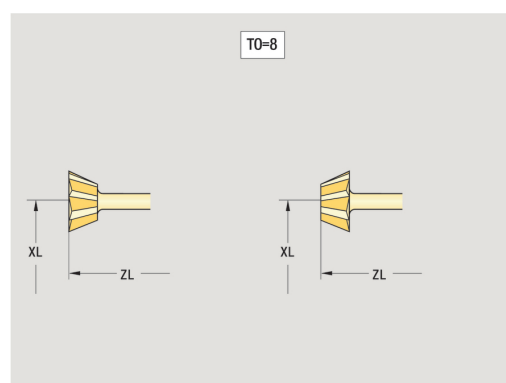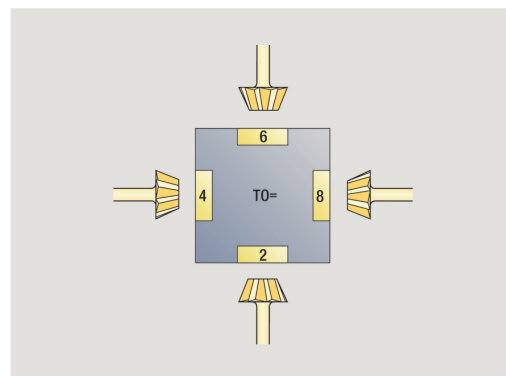


Fraise à queue

 

- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outils de fraisage spéciaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Fraise à queue**




Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les fraises sur tige :


- **DV: Diam.fraise**
- **AZ: Nbre dents**
- **SL: Longueur de la dent**
- **FW: Angle de la fraise**
- **DD: Correction spéciale**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




- Lors du fraisage à **vitesse de coupe constante**, la vitesse de rotation de la broche est calculée à l'aide du **Diamètre de la fraise DV**.
- Le paramètre **Nbre dents AZ** est exploité avec **G193 Avance par dent**.

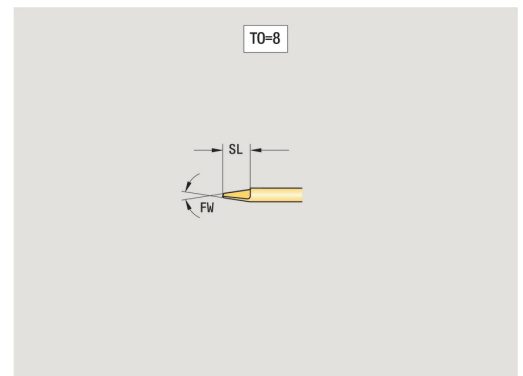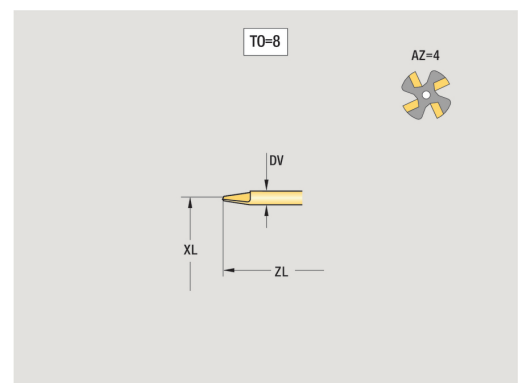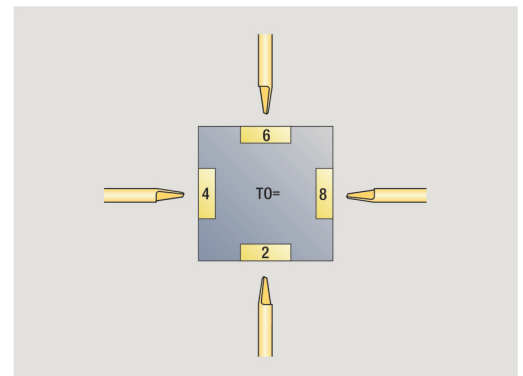


Outil moletage

 

 - ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil à moleter**


 
 
 
Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour outil de moletage :

- **SL: Longueur de la dent**
- **fEW: Angle de réglage**
- **SB: Largeur de coupe**
- **DN: Largeur de l'outil**
- **SD: Diamètre du cône**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

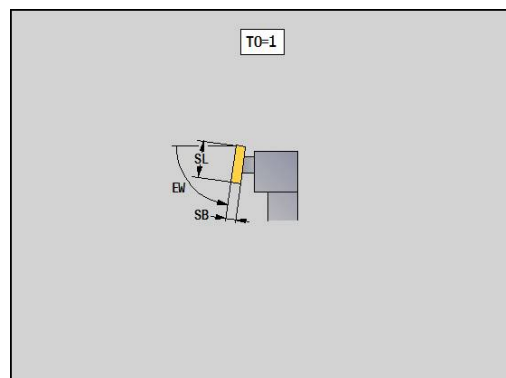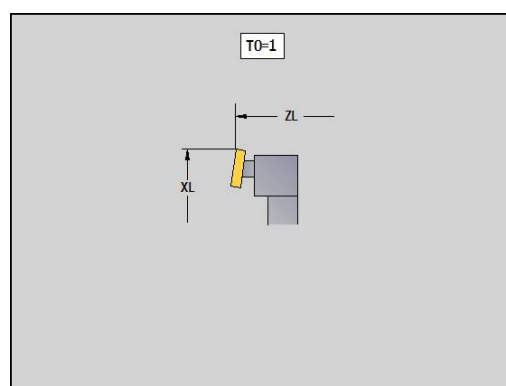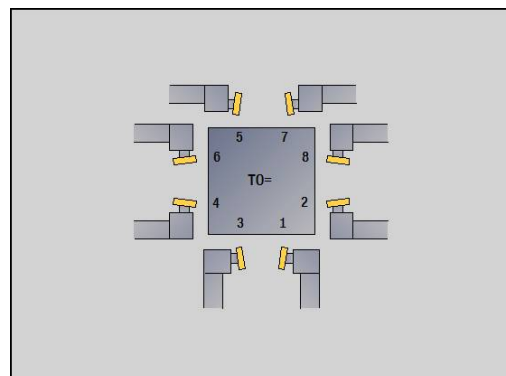

Palpeurs de mesure

-  ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Systèmes de maintenance et palpeurs de mesure**
-  ▶ Appuyer sur la softkey **Palpeur**

Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour palpeurs de mesure :




- **TP: Numéro de palpeur**
- **SD: Diamètre de bille**
- **CA1: Déport axe principal** – détermination à l'aide des cycles d'étalonnage **G747** et **G748**
- **CA2: Déport axe auxiliaire** – détermination à l'aide des cycles d'étalonnage **G747** et **G748**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589




Les valeurs de correction **CA1** et **CA2** peuvent aussi être éditées manuellement dans le formulaire d'outils.




Consultez le manuel de votre machine !
Pour pouvoir utiliser des palpeurs 3D, la commande doit être préparée par le constructeur de la machine.
HEIDENHAIN ne garantit le fonctionnement des cycles de palpation que si les palpeurs utilisés sont des palpeurs de la marque HEIDENHAIN !

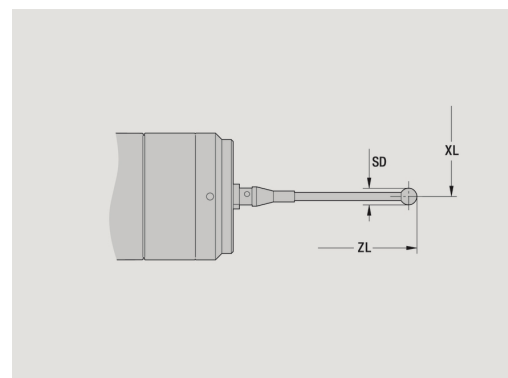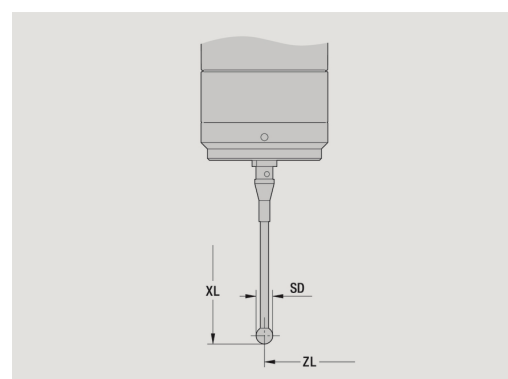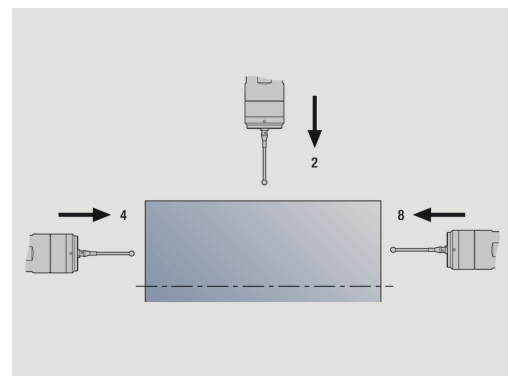


Outils de butée

 

 
- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Systèmes de manutention et palpeurs de mesure**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Outil de butée**


Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les outils de butée :

- **DD: Correction spéciale**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

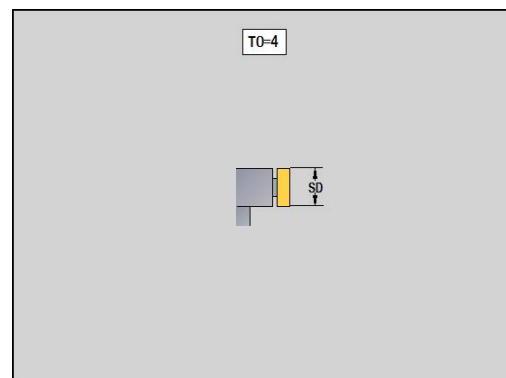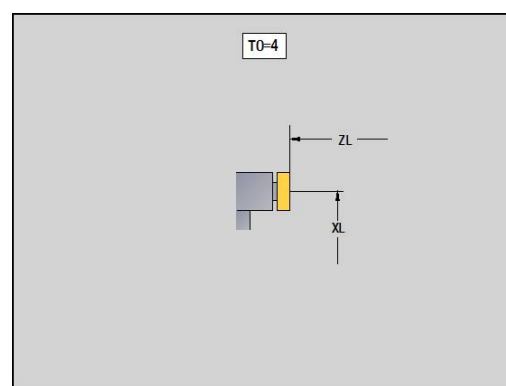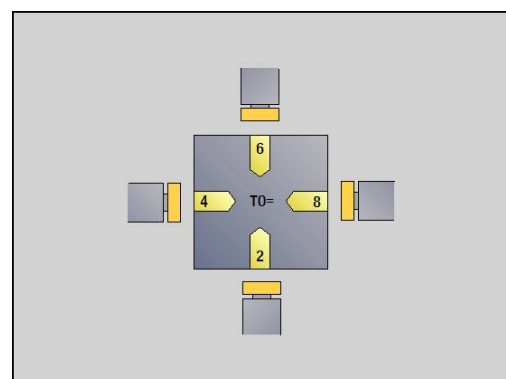


Pince

 


- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouvel outil**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Outil spécial**



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Systèmes de maintenance et palpeurs de mesure**






- ▶ Appuyer sur la softkey **Pince**

Les dessins d'aide indiquent les dimensions des outils.

Paramètres spéciaux pour les griffes :

- **DD: Correction spéciale**
- Autres paramètres d'outils :
Informations complémentaires: "Paramètres généraux des outils", Page 589

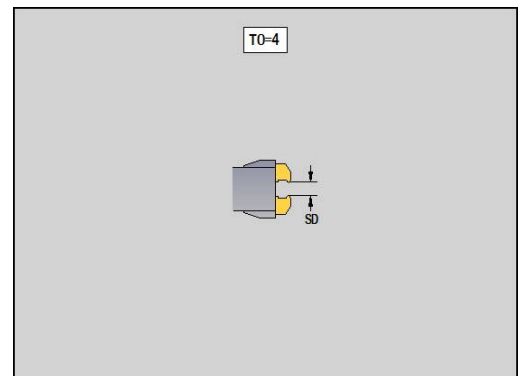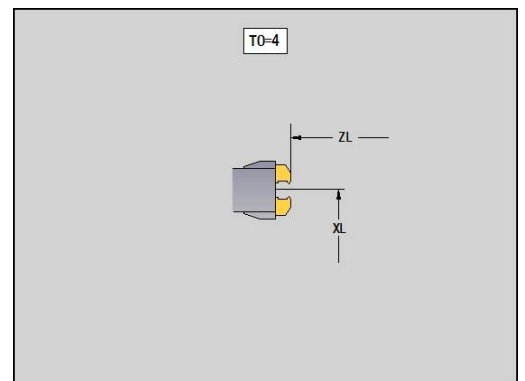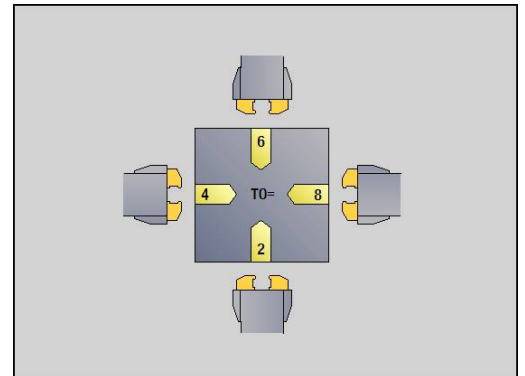

8.4 Base de données technologiques

La base de données technologiques gère les données de coupe en fonction du type d'usinage, de la matière et du matériau de coupe. La figure ci-contre schématise la structure de la banque de données. Chacun des cubes représente une séquence de données de coupe.

En version standard, la base de données technologiques peut accueillir 9 combinaisons matière de la pièce/matériau de coupe. En option, une extension à 62 combinaisons de matière pièce/matériau de coupe est possible


La commande détermine les critères comme suit :

- **Type d'usinage** : dans la programmation des cycles (sous-mode **Apprentissage**), chaque cycle et, en mode **smart.Turn**, chaque Unit se voit attribuer un type d'usinage.
- **Matière** : dans la programmation des cycles, la matière est définie dans le **menu TSF** et dans l'en-tête de programme en mode **smart.Turn**.
- **Matériau de coupe** : chaque description d'outil mentionne le matériau de coupe.

Ces trois critères permettent à la commande d'accéder à une séquence de données de coupe (en jaune sur la figure) à partir de laquelle elle génère une proposition de données technologiques.

Signification des abréviations du schéma

- **Task**: type d'usinage
- **WS**: matière
- **SS**: matériau de coupe

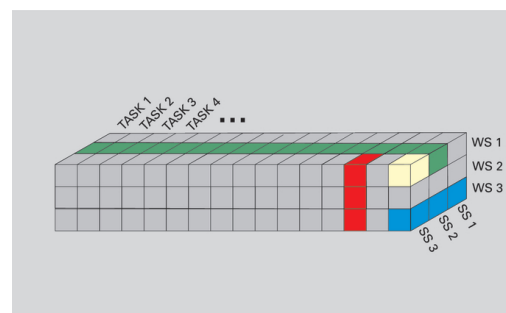

Types d'usinage

Pré-perçage	non utilisé
Ebauche	2
Finition	3
Usinage filet	4
Gorge de contour	5
Tronçonnage	6
Centrage	9
Perçer	8
Chanfreinage	9
Alésage à l'alésoir	non utilisé
Taraudage	11
Fraisage	12
Finit. fraisage	13
Ebavurage	14
Gravage	15
Tournage gorge	16

Sous-mode Editeur de technologie

Le sous-mode **Editeur de technologie** peut être appelé depuis les modes **Editeur d'outils** et **smart.Turn**.

Les accès à la base de données des combinaisons suivantes sont supportées :

- Combinaisons matière pièce-mode d'usinage (bleu)
- Combinaisons matériau de coupe-mode d'usinage (bleu)
- Combinaisons matière pièce/matériau de coupe (vert)

Editer des désignations de matières et de matériaux de coupe :

le sous-mode **Editeur de technologie** gère une liste avec les désignations de matières et de matériaux de coupe.

Vous pouvez :

- **insérer** de nouvelles matières ou de nouveaux matériaux de coupe
- **ne pas modifier** des désignations de matières ou de matériaux de coupe
- **supprimer** des désignations de matières ou de matériaux de coupe existants Les données de coupe sont alors également supprimées.

Signification des abréviations du schéma

- **Task: Mode d'usinage**
- **WS : Matière**
- **SS: Matière de coupe**



Si vous supprimez des désignations de matières ou de matériaux de coupe, les données de coupe correspondantes seront elles aussi supprimées.

 
- La commande ne peut alors plus déterminer de données de coupe pour les programmes et les outils concernés.

Editer des données de coupe : les données de coupe d'une combinaison matière/matériau de coupe sont enregistrées sous forme de **séquence de données**.

Vous pouvez :

- affecter des données de coupe à une combinaison matière/matériau de coupe de manière à créer une nouvelle séquence de données
- supprimer des données de coupe d'une combinaison matière/matériau de coupe (d'une séquence de données)


De cette manière, vous pouvez appeler le sous-mode **Editeur de technologie** depuis le mode **Editeur d'outils** :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Autres Tableaux**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editeur technol.**

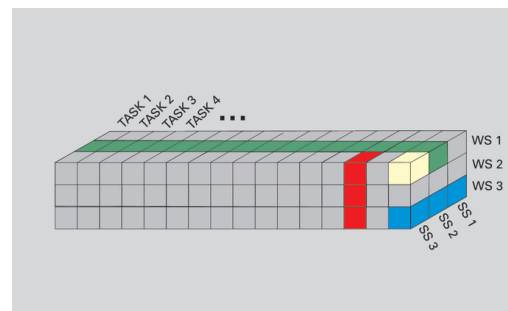

Editer une liste de matières ou une liste de matériaux de coupe

Editer une liste de matières :



- ▶ Sélectionner un élément de menu **Matières pièce**
- ▶ L'éditeur ouvre la liste avec des désignations de matières.



Ajouter une matière pièce

- ▶ Appuyer sur la softkey **Ajouter mat. pièce**
- ▶ Entrer la désignation de matière (16 caractères max.)
- ▶ Le numéro de tri est attribué de manière croissante.



Pour supprimer une matière :

- ▶ Appuyer sur la softkey **Effacer mat. pièce**
- ▶ Après confirmation, la commande supprime la matière et toutes les données de coupe qui lui sont liées.

Pour éditer une liste de matériaux de coupe :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Matières coupe**
- ▶ L'éditeur ouvre la liste avec les désignations de matériaux de coupe.



Ajouter un matériau de coupe :

- ▶ Appuyer sur la softkey **Ajouter mat. coupe**
- ▶ Entrer les désignations de matériaux de coupe (16 caractères max.)
- ▶ Le numéro de tri est attribué de manière croissante.



Effacer une matière de coupe :

- ▶ Appuyer sur la softkey **Effacer mat. coupe**
- ▶ Après confirmation, la commande supprime le matériau de coupe et toutes les données de coupe qui lui sont liées.



Le numéro de tri détermine uniquement l'ordre dans la liste.

Pour modifier un numéro de tri :

- ▶ Sélectionner un numéro de tri
- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer champ**
- ▶ Entrer un nouveau numéro



L'extension de la liste des matières pièce et des matériaux de coupe ne crée pas des données de coupe. La séquence de données d'une nouvelle combinaison matière-matériau de coupe ne sera créée qu'après avoir fait la demande en appuyant sur la softkey **Nouveau jeu de données**.

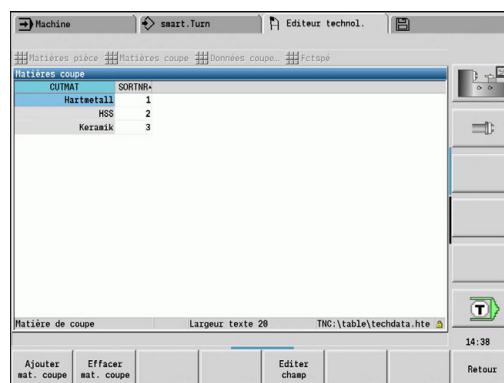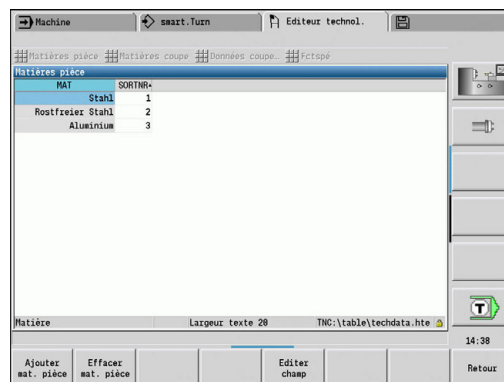

Afficher et éditer des données de coupe

Afficher les données de coupe des modes d'usinage :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Données de coupe...**
- ▶ L'éditeur ouvre le dialogue pour le choix d'une combinaison matière pièce -matériau de coupe.
- ▶ Pour configurer la combinaison de votre choix
- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** affiche les données de coupe.



Afficher les données de coupe des matières pièces :






- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Fctspé**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Tab mat.pièces...**
- ▶ L'éditeur ouvre le dialogue pour le choix d'une combinaison mode d'usinage-matériau de coupe.
- ▶ Configurer la combinaison de votre choix
- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** affiche les données de coupe.



Afficher les données du matériau de coupe :



- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Fctspé**
- ▶ Sélectionner l'élément de menu **Tab mat. coupe...**
- ▶ L'éditeur ouvre le dialogue pour le choix d'une combinaison matière pièce -matériau de coupe.
- ▶ Configurer la combinaison de votre choix
- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** affiche les données de coupe.

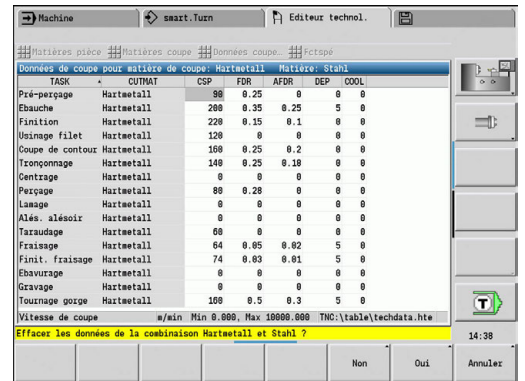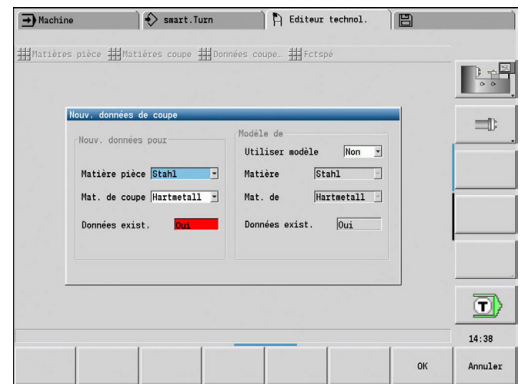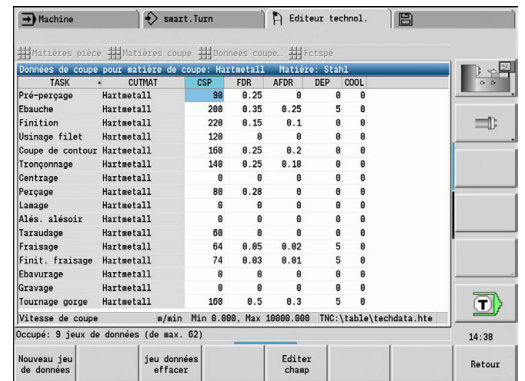

La valeur **0** dans une séquence de données signifie qu'une valeur a été mémorisée dans la boîte de dialogue de l'Unit ou du cycle.

Editer les données de coupe :

- ▶ Appeler le tableau avec les données de coupe



- ▶ Utiliser les touches du curseur pour sélectionner le champ de données de coupe



- ▶ Appuyer sur la softkey **Editer champ**

- ▶ Entrer la valeur



- ▶ sur la touche **ENT**.

Pour créer de nouvelles données de coupe :

- ▶ Configurer la matière pièce/matériau de coupe



- ▶ Appuyer sur la softkey **Nouveau jeu de données**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** ouvre le dialogue **Nouv. données de coupe**.
- ▶ Configurer la combinaison matière/matériau de coupe de votre choix
- ▶ Décider si une combinaison matière/matériau de coupe existante doit servir de modèle Sinon, prédéfinir tous les enregistrements avec la valeur **0**



- ▶ Appuyer sur la softkey **OK**

Pour supprimer une séquence de données avec les données de coupe :

- ▶ Configurer une combinaison matière/matériau de coupe (séquence de données) à supprimer



- ▶ Appuyer sur la softkey **jeu données effacer**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** vous demande de confirmer si la séquence de données doit être supprimée.



- ▶ Appuyer sur la softkey **OUI**
- ▶ Le sous-mode **Editeur de technologie** supprime la séquence de données de la combinaison matière/matériau de coupe indiquée.

9

Mode Organisation

9.1 Mode Organisation

Le mode **Organisation** contient les fonctions de communication avec les autres systèmes pour la sauvegarde des données, le réglage des paramètres et le diagnostic.

Pour travailler, vous disposez des possibilités suivantes:

- **Code de connexion** : Seul un personnel autorisé est en droit de procéder à certains paramétrages ou d'exécuter certaines fonctions. Dans ce cas, l'utilisateur doit se connecter avec un code d'accès.
- **Configuration des paramètres** : les paramètres vous permettent d'adapter la commande à vos besoins. La rubrique des paramètres machine vous permet de visualiser et de modifier les paramètres.
- **Transfert** : le sous-mode **Transfert** est utilisé pour l'échange de données avec d'autres systèmes ou pour la sauvegarde des données. Il inclut l'émission et la réception de programmes, de paramètres et de données d'outils.
- **Diagnostic** : le diagnostic inclut des fonctions de contrôle du système et des fonctions qui gèrent la recherche d'erreurs.



Les fonctions dans Données de configuration et Diagnostic sont réservées au personnel chargé de la mise en route et du service après-vente.

Numéros de logiciel

Les numéros de logiciels suivants s'affichent à l'écran de la commande après avoir sélectionné la softkey **Clé** :

- HEIDENHAIN
 - **Type commande** : désignation de la commande (gérée par HEIDENHAIN)
 - **NC-SW** : numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
 - **NCK** : numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- Sécurité fonctionnelle
 - **MC-FS**: logiciel SKERN du MC
 - **CC-FS**: logiciel SKERN du numéro de CC x
 - **SPLC-SW**: numéro du programme SPLC
- PLC
 - **PLC-SW** : numéro ou nom du logiciel PLC (géré par le constructeur de la machine)



Celui-ci ne s'affiche que si la sécurité fonctionnelle est disponible sur votre machine.

Code de connexion

Code de connexion (mot de passe)	Actions possibles
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier les paramètres machine sélectionnés ■ Sous-mode Transfert : <ul style="list-style-type: none"> ■ Emettre ou recevoir des programmes ■ Créer les fichiers Service
123	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier tous les paramètres machine ■ Sous-mode Transfert : <ul style="list-style-type: none"> ■ Sauvegarde des paramètres ■ Outils de sauvegarde et de restauration
net123	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paramétrage de la configuration réseau (nom de la commande ou DHCP) ■ Sous-mode Transfert : <ul style="list-style-type: none"> ■ Sauvegarde des paramètres ■ Outils de sauvegarde et de restauration
sik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dialogue d'options ■ Dialogue permettant d'archiver des options logicielles dans le SIK (System-Identification-Key)
Mot de passe Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Editer des données de configuration ■ Fonctions de diagnostic ■ Restauration des paramètres

9.2 Paramètres




 
 


Editeur de paramètres

La saisie de valeurs de paramétrage s'effectue via l'éditeur de configuration.

Chaque objet de paramètre porte un nom, par ex.

CfgDisplayLanguage (n°101300), qui fournit des informations sur les paramètres qu'il contient. Pour une identification univoque, chaque objet dispose d'une **clé**.

Au début de chaque ligne de l'arborescence des paramètres, la commande affiche une icône indiquant des informations complémentaires. Les icônes ont la signification suivante.

icône	Signification
	La rubrique existe, mais elle est fermée.
	La rubrique est ouverte.
	Objet vide. Ne peut être ouvert.
	Paramètre machine initialisé
	Paramètre machine non initialisé (optionnel)
	Peut être lu, mais ne peut pas être édité.
	Ne peut être ni lu, ni édité.

Paramètres machine (paramètres utilisateur)


Les paramètres machine vous permettent de modifier le comportement de la commande.

Les paramètres machine qui sont pertinents dans le cadre d'un travail quotidien sont organisés sous forme de paramètres utilisateur.



Consultez le manuel de votre machine !

Le constructeur de votre machine peut mettre à disposition d'autres paramètres machine comme paramètres utilisateur.

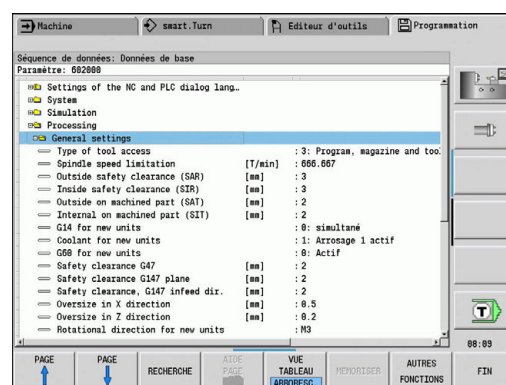

Editer des paramètres machine

Pour éditer des paramètres machine :



- ▶ Appuyer sur la softkey **Clé**



- ▶ Entrer le code 123
- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **USER PARAMETER**

Afficher le texte d'aide

Pour afficher le texte d'aide :




- ▶ Positionner le curseur sur le paramètre



- ▶ Appuyer sur la touche **Info**
- ▶ L'éditeur de paramètres ouvre une fenêtre avec les informations relatives à ce paramètre.



- ▶ Appuyer à nouveau sur la touche **Info**
- ▶ L'éditeur de paramètres ferme la fenêtre avec les informations relatives à ce paramètre.

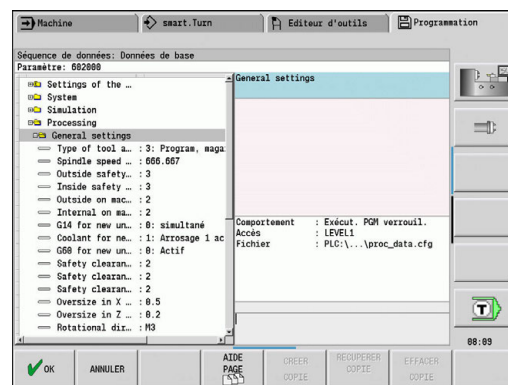

Rechercher des paramètres


Pour rechercher un paramètre :



- ▶ Appuyer sur la softkey **RECHERCHER**



- ▶ Entrer des critères de recherche
- ▶ Appuyer à nouveau sur la softkey **RECHERCHER**

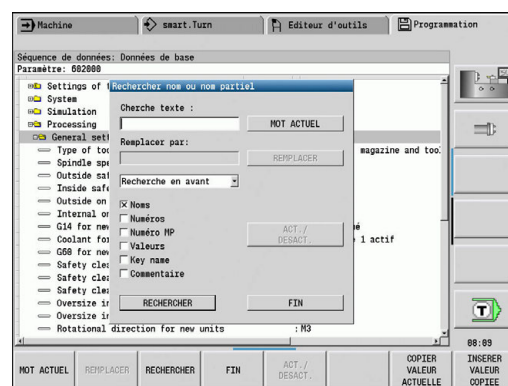

Quitter l'éditeur de paramètres

Pour quitter l'éditeur de paramètres :



- ▶ Appuyer sur la softkey **FIN**

Liste des paramètres machine

Paramétrer la langue

Réglage de la langue de dialogue de la CN et du PLC (n°101300)

Langue de dialogue CN (n°101301)

ANGLAIS
ALLEMAND
TCHEQUE
FRANCAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
PORTUGAIS
SUEDOIS
DANOIS
FINNOIS
HOLLANDAIS
POLONAIS
HONGROIS
RUSSE
CHINOIS
CHINOIS_TRAD
SLOVENE
COREEN
NORVEGIEN
ROUMAIN
SLOVAQUE
TURC

Langue de dialogue du PLC (n°101302)

Voir Langue de dialogue CN

Langue des messages d'erreurs du PLC (n°101303)

Voir Langue de dialogue CN

Langue d'aide (n°101304)

Voir Langue de dialogue CN

Configurations générales

Système

Définition de l'unité de mesure valable pour l'affichage (n°101100)

Unité de mesure pour l'affichage et l'interface utilisateur (n°101101)

metric: utiliser le système métrique

inch: utiliser le système inch

Configurations générales

System

Paramètres d'affichage généraux (n°604800)

Affichage des axes (n°604803)

Par défaut**REFIST: valeur réelle****RFSOLL: valeur nominale****SCHPF: erreur de poursuite****RESTW: chemin restant**

Aperçu des fichiers lors de la sélection de programme (n°604804)

TRUE: l'aperçu des fichiers s'affiche lors de la sélection de programme**FALSE: l'aperçu des fichiers ne s'affiche pas lors de la sélection de programme**

Ne pas afficher les avertissements du commutateur de fin de course (n°604805)

TRUE: aucun avertissement du commutateur de fin de course ne s'affiche si un axe est positionné sur le commutateur de fin de course**FALSE: un avertissement du commutateur de fin de course s'affiche**

Système

Paramètres du mode Automatique (n°601800)

Gestion de la durée d'utilisation (n°601801)

On: surveillance de la durée d'utilisation active**Off: surveillance de la durée d'utilisation inactive**

Exécution du programme avec le dernier cycle sélectionné (n°601809)

On: le dernier cycle sélectionné est actif au moment de sélectionner l'exécution de programme**Off: le premier cycle sélectionné est actif au moment de sélectionner l'exécution de programme**

Terminer la recherche de séquence de démarrage après la séquence Start (n°601810)

TRUE: l'exécution de programme commence après une séquence Start, avec la séquence CN qui suit**FALSE: l'exécution de programme commence après une séquence Start, avec la séquence CN sélectionnée**

Cotation spéciale des outils à plaquette ronde (n°601812)

On: la pointe d'un outil à plaquette ronde qui n'a pas d'orientation neutre (TO différent de 2, 4, 6, 8) est cotée comme un outil neutre si vous programmez un angle d'inclinaison à 90 degrés**Off: la pointe d'un outil à plaquette ronde qui n'a pas d'orientation neutre (TO différent de 2, 4, 6, 8) est cotée avec l'orientation du point correspondant à la pointe de l'outil si vous programmez un angle d'inclinaison à 90 degrés**

Sélection automatique de programme (n°601814)

On: le dernier programme actif est automatiquement sélectionné avec "Déroulement de programme".

Configurations générales

Off: le dernier programme actif n'est pas automatiquement sélectionné avec "Déroulement de programme".

Système

Mesure d'outil (n°604600)

Avance de mesure (n°604602)

[mm/min] : vitesse d'avance pour l'approche du palpeur de mesure

Course de mesure (n°604603)

[mm] : le palpeur de mesure doit être déclenché dans la limite de la course de mesure. Dans le cas contraire, un message d'erreur est émis.

Système

Paramétrages du mode Machine (n°604900)

Mémoriser le cycle sans simulation (n°604903)

TRUE: Le cycle peut être mémorisé sans simulation ou exécution préalable

FALSE: Le cycle peut uniquement être mémorisé après une simulation ou une exécution préalable

Exécuter un changement d'outil avec Start CN (604904)

TRUE: Le changement d'outil avec le dialogue TSF est exécuté avec le cycle Start.

FALSE: Le changement d'outil n'est pas exécuté avec le cycle Start.

Dialogues distincts pour le changement d'outil. Vitesse de rotation et avance (TSF) (n°604906)

TRUE: programmation des données pour le changement d'outil, la vitesse de rotation et l'avance dans des dialogues distincts

FALSE: dialogue TSF avec programmation de toutes les données de coupe

Système

Paramètres pour la surveillance de charge (n°124700)

Activer la surveillance de charge (n°124701)

TRUE: La surveillance de charge est active.

FALSE: La surveillance de charge est inactive.

Facteur de la valeur limite 1 de la charge (n°124702)

[%]: Cette valeur multipliée par la valeur de référence déterminée lors de l'usinage de référence donne la valeur limite de charge 1.

Facteur de la valeur limite 2 de la charge (n°124703)

[%]: Cette valeur multipliée par la valeur de référence déterminée lors de l'usinage de référence donne la valeur limite 2 de la charge.

Facteur de la valeur limite pour la somme des charges (n°124704)

[%]: Cette valeur multipliée par la valeur de référence déterminée lors de l'usinage de référence donne la valeur limite de la somme des charges.

Paramétrages des canaux

Canaux

CH_NC1

Configuration des cycles d'usinage (n° 201000)

Ne pas afficher l'avertissement "Présence de matière restante" (n°201010)

On: l'avertissement ne s'affichera pas**Off: l'avertissement s'affichera**

Paramétrages pour la simulation

Simulation

Paramètres généraux (n°114800)

Redémarrage avec M99 (n°114801)

On: la simulation reprend au début du programme**Off: la simulation s'arrête**

Retard de course (n°114802)

[s]: temps d'attente après chaque représentation de la course Cela vous permet d'influencer la vitesse de simulation

Commutateur de fin de course logiciel activé (n°114803)

On: commutateur de fin de course logiciel actif même pendant la simulation**Off: commutateur de fin de course logiciel désactivé pendant la simulation**

Simulation

Temps d'usinage généraux pour les fonctions CN (n°115000)

Temps supplémentaire pour le changement d'outil (n°115001)

[s]: ces temps sont utilisés comme des temps morts pour la fonction de calcul du temps

Temps supplémentaire pour le changement de gamme de vitesse (n°115002)

[s]: ces temps sont utilisés comme des temps morts pour la fonction de calcul du temps

Temps supplémentaire pour les fonctions M (n°115003)

[s]: ces temps sont utilisés comme des temps morts pour la fonction de calcul du temps

Paramétrages pour la simulation

Simulation

Temps d'usinage pour les fonctions M (n°115100): temps individuels supplémentaires pour 20 fonctions M max.

T01 (n°115100)

Numéro de la fonction M

Temps d'usinage de la fonction M

[s]: la fonction de calcul du temps ajoute ce temps au supplément de temps prévu pour les fonctions M

TXX (n°115100)

Voir T01

Simulation

Définition de la taille de la fenêtre (par défaut) (n°115200) : la simulation adapte la taille de la fenêtre à la pièce brute. Si aucune pièce brute n'est pas programmée, la simulation fonctionne avec la taille de fenêtre standard.

Position du point zéro en X (n°115201)

[mm]: distance de l'origine des coordonnées depuis le bas de la fenêtre

Position du point zéro en Z (n°115202)

[mm]: distance de l'origine des coordonnées depuis le bord gauche de la fenêtre

Delta X (n°115203)

[mm]: dilatation verticale de la fenêtre graphique

Delta Z (n°115204)

[mm]: dilatation horizontale de la fenêtre graphique

Simulation

Définition de la taille de la pièce brute (par défaut) (n°115300) : si aucune pièce brute n'est programmée en DIN PLUS, la simulation fonctionne avec la pièce brute standard

Diamètre extérieur (n°115301)

[mm]

Longueur de la pièce brute (n°115302)

[mm]

Arête droite de la pièce brute (n°115303)

[mm]

Diamètre intérieur (n°115304)

[mm]

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

Paramètres généraux (n°602000)

Type d'accès à l'outil (n°602001)

0: d'abord depuis le programme CN, puis depuis le tableau d'outils**1: uniquement depuis le programme CN****2: d'abord depuis le programme CN, puis depuis le magasin****3: d'abord depuis le programme CN, puis depuis le magasin, puis depuis le tableau d'outils**

Distance d'approche extérieure (SAR) (n°602005)

[mm]: Distance d'approche extérieure sur la pièce brute

Distance d'approche intérieure (SIR) (n°602006)

[mm]: Distance d'approche intérieure sur la pièce brute

Extérieur sur pièce usinée (SAT) (n°602007)

[mm]: Distance d'approche extérieure sur la pièce usinée

Intérieur sur pièce usinée (SIT) (n°602008)

[mm]: Distance d'approche intérieure sur la pièce usinéeG14 pour nouvelles Units (n°602009): Valeur par défaut pour le point de changement d'outil G14
aucun axe**0: simultané****1: d'abord X, puis Z****2: d'abord Z, puis X****3: X uniquement****4: Z uniquement****5: Y uniquement****6: simultané avec Y**

Liquide de coupe pour nouvelles Units (602010): Valeur par défaut pour le liquide de coupe CLT

0: sans**1: circuit 1 ON****2: circuit 2 ON**

G60 pour nouvelles Units (n°602011): Valeur par défaut pour la zone de protection G60

0: activé**1: désactivé**

Distance d'approche G47 (602012)

[mm]: Valeur par défaut pour la distance d'approche G47

Distance d'approche G147 dans le plan (n°602013)

[mm]: Valeur par défaut pour la distance d'approche SCK

Distance d'approche G147 dans le sens de la passe (n°602014)

[mm]: Valeur par défaut pour la distance d'approche SCI

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Surépaisseur dans le sens X (n°602015)

[mm]: Valeur par défaut pour la surépaisseur (X) I

Surépaisseur dans le sens Z (n°602016)

[mm]: Valeur par défaut pour la surépaisseur (Z) K

Sens de rotation pour les nouvelles Units (n°602017): Valeur par défaut pour le sens de rotation MD

M3

M4

Décalage de point zéro (n°602022)

On: La CAP génère un décalage de point zéro

Off: La CAP ne génère pas de décalage de point zéro

Arête avant du mandrin sur broche principale (n°602018)

[mm]: Position de l'arête avant du mandrin dans le sens Z pour le calcul du point zéro pièce

Arête avant du mandrin sur contre-broche (n°602019)

[mm]: Position de l'arête avant du mandrin dans le sens Z pour le calcul du point zéro pièce

Largeur de la mâchoire sur la broche principale (n°602020)

[mm]: Largeur de la mâchoire dans le sens Z pour le calcul du point zéro pièce

Largeur de la mâchoire sur la contre-broche (n°602021)

[mm]: Largeur de la mâchoire dans le sens Z pour le calcul du point zéro pièce

Conversion des contours ICP (n°602023)

0: émettre des paramètres calculés

1: émettre des paramètres programmés

Création de groupes de contours (n°602024)

OFF: La CAP ne génère pas de groupes de contours

ON: La CAP génère deux groupes de contour pour l'usinage intégral avec la broche principale et la contre-broche

Génération d'un programme de structure (n°602025)

OFF: la CAP ne génère aucun groupe de contours

ON: la CAP génère deux groupes de contours pour l'usinage intégral avec broche principale et contre-broche

Suppression d'un groupe de contours de la contre-broche (n°602026)

OFF: le groupe de contours de la contre-broche n'est pas supprimé

ON: la CAP supprime le groupe de contours de la contre-broche

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

Paramètres globaux de la pièce finie (n°601900)

Angle de copiage max. (EKW) (n°601903)

[°]: angle limite marquant la distinction avec l'opération de tournage ou l'usinage de gorge

Processing

Pré-perçage centrique (n°602100)

1. Diamètre limite de perçage [UBD1] (n°602101)

[mm]: diamètre limite de la 1ère étape de perçage

2ème diamètre limite de perçage [UBD2] (n°602102)

[mm]: diamètre limite de la 2ème étape de perçage

Tolérance angle de pointe [SWT] (602103)

[°]: écart admissible pour l'angle de pointe en présence d'éléments de limitation de perçage

Surépaisseur de perçage - diamètre [BAX] (n°602104)

[mm]: surépaisseur d'usinage sur le diamètre de perçage dans le sens X (cote de rayon)

Surépaisseur de perçage - profondeur [BAZ] (n°602105)

[mm]: surépaisseur d'usinage sur la profondeur de perçage dans le sens Z

Approche pour le pré-perçage

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie pour le changement d'outil [ABW] (n°602106): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Distance d'approche par rapport à la pièce brute [SAB] (n°602108)

[mm]: distance d'approche par rapport à la pièce brute

Distance d'approche intérieure [SIB] (n°602109)

[mm]: distance de retrait lors du perçage d'un profond (B pour G74)

Rapport de profondeur de trou [BTV] (n°602110)

Rapport permettant de contrôler les niveaux de pré-perçage (BTV <= BT/dmax)

Facteur de profondeur de perçage [BTF] (n°602111)

Facteur pour le calcul de la première profondeur de perçage lors d'un perçage de trou profond (bt1 = BTF*db)

Réduction de la profondeur de perçage [BTR] (n°602112)

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

[mm]: réduction lors du perçage de trou profond (bt2 = bt1 - BTR)

Saillie - Pré-perçage [ULB] (n°602113)

[mm]: valeur par défaut pour la longueur de pointage et le perçage traversant A

Processing

Ebauche (n°602200)

Angle d'inclinaison -Ext./Long. [RALEW] (n°602201)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil d'ébauche

Angle de pointe -Ext./Long. [RALSW] (n°602202)

[°]: Angle de pointe de l'outil d'ébauche

Angle d'inclinaison de l'outil d'ébauche - Ext./Transv. [RAPEW] (n°602203)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil d'ébauche

Angle de pointe -Ext./Transv. [RAPSW] (n°602204)

[°]: Angle de pointe de l'outil d'ébauche

Angle d'inclinaison -Int./Long. [RILEW] (n°602205)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil d'ébauche

Angle d'inclinaison -Int./Long. [RILSW] (n°602206)

[°]: Angle de pointe de l'outil d'ébauche

Angle d'inclinaison -Int./Transv. [RIPEW] (n°602207)

[°]: Angle de pointe de l'outil d'ébauche

Angle de pointe -Int./Transv. [RIPSW] (n°602208)

[°]: Angle de pointe de l'outil d'ébauche

Usinage extérieur/longitudinal [RAL] (n°602209): stratégie d'ébauche

0: ébauche intégrale en plongée

1: ébauche standard sans plongée

Usinage intérieur/longitudinal [RIL] (n°602210): stratégie d'ébauche

0: ébauche intégrale en plongée

1: ébauche standard sans plongée

Usinage extérieur/transversal [RAP] (n°602211): stratégie d'ébauche

0: ébauche intégrale en plongée

1: ébauche standard sans plongée

Usinage intérieur/transversal [RIP] (n°602212): stratégie d'ébauche

0: ébauche intégrale en plongée

1: ébauche standard sans plongée

Tolérance de l'auxiliaire [RNWT] (n°602213)

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

[°]: plage de tolérance du tranchant de l'outil

Angle de dégagement [RFW] (n°602214)

[°]: différence minimale entre le contour et le tranchant auxiliaire

Type de surépaisseur [RAA] (n°602215)

16: cotes longitudinales/transversales - pas de surépaisseurs individuelles

32: Surépaisseur équidistante - pas de surépaisseurs individuelles

144: Cotes longitudinales/transversales différentes - avec surépaisseurs individuelles

160: Surépaisseur équidistante - avec surépaisseurs individuelles

Equidistante ou longitudinale [RLA] (n°602216)

[mm]: Surépaisseur équidistante ou longitudinale

Surépaisseur transversale [RPA] (n°602217)

[mm]: Surépaisseur transversale

Approche/Ebauche extérieure [ANRA] (n°602218): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Approche/Ebauche intérieure [ANRI] (n°602219): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/Ebauche extérieure [ABRA] (n°602220): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/Ebauche intérieure [ABRI] (n°602221): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Rapport transversal/longitudinal-Ext. [PLVA] (n°602222)

Rapport pour la détermination de l'usinage longitudinal ou transversal

Rapport longitudinal/transversal-Int. [PLVI] (n°602223)

Rapport pour la détermination de l'usinage longitudinal ou transversal

Longueur transversale minimale [RMPL] (n°602224)

[mm]: Cote du rayon permettant de déterminer le type d'usinage

Ecart angulaire transversal [PWA] (n°602225)

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

[°]: Plage de tolérance dans laquelle le premier élément est considéré comme un élément transversal

Saillie -Ext. [ULA] (n°602226)

[mm]: Longueur le long de laquelle l'ébauche est réalisée au-delà du point d'arrivée lors de l'usinage extérieur

Saillie -Int. [ULI] (n°602227)

[mm]: Longueur le long de laquelle l'ébauche est réalisée au-delà du point d'arrivée lors de l'usinage intérieur

Longueur de relèvement -Ext. [RAHL] (n°602228)

[mm]: Longueur de relèvement pour les variantes de lissage H = 1 et H = 2

Longueur de relèvement -Int. [RIHL] (n°602229)

[mm]: Longueur de relèvement pour les variantes de lissage H = 1 et H = 2

Facteur de réduction de la profondeur de passe [SRF] (n°602230)

Facteur de réduction de la passe (profondeur de coupe) - pour les outils qui ne sont pas utilisés dans le sens d'usinage principal

Processing

Finition (n°602300)

Angle d'inclinaison -Ext./Long. [FALEW] (n°602301)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil de finition

Angle de pointe -Ext./Long. [FALSW] (n°602302)

[°]: Angle de pointe de l'outil de finition

Angle d'inclinaison -Ext./Transv. [FAPEW] (n°602303)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil de finition

Angle de pointe-Ext./Transv. [FAPSW] (n°602304)

[°]: Angle de pointe de l'outil de finition

Angle d'inclinaison -Int./Long. [FILEW] (n°602305)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil de finition

Angle de pointe-Int./Long. [FILSW] (n°602306)

[°]: Angle de pointe de l'outil de finition

Angle d'inclinaison-Int./Transv. [FIPEW] (n°602307)

[°]: Angle d'inclinaison de l'outil de finition

Angle de pointe-Int./Transv. [FIPSW] (n°602308)

[°]: Angle de pointe de l'outil de finition

Usinage ext./long. [FAL] (n°602309): stratégie de finition

0: finition complète avec outil optimal

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

1: opération de finition standard ; opérations de tournage libres et dégagements usinés avec un outil adapté

Usinage int./long. [FIL] (n°602310): stratégie de finition

0: finition optimale avec outil optimal

1: opération de finition standard ; opérations de tournage libres et dégagements usinés avec un outil adapté

Usinage ext./transv. [FAP] (n°602311): stratégie de finition

0: finition intégrale avec outil optimal

1: opération de finition standard ; opérations de tournage libres et dégagements usinés avec un outil adapté

Usinage int./transv. [FIP] (n°602312): stratégie de finition

0: finition intégrale avec outil optimal

1: opération de finition standard ; opérations de tournage libres et dégagements usinés avec un outil adapté

Tolérance angle secondaire [FNWT] (n°602313)

[°]: plage de tolérance pour le tranchant auxiliaire de l'outil

Angle de dégagement [FFW] (n°602314)

[°]: Différence minimale entre le contour et le tranchant auxiliaire

Approche/Finition extérieure [ANFA] (n°602315): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Approche/Finition intérieure [ANFI] (n°602316): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/Finition extérieure [ABFA] (n°602317): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/Finition intérieure [ABFI] (n°602318): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Min. Profondeur transversale de finition [FMPL] (n°602319)

[mm]: cote permettant de déterminer le type d'usinage

Profondeur de coupe de finition max. [FMST] (n°602320)

[mm]: profondeur de plongée admissible pour les dégagements non usinés

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Nombre de tours pour chanfrein/arrondi [FMUR] (n°602321)

nombre minimum de tours ; l'avance est automatiquement réduite.

Vérifier la longueur des tranchants (n°602322)

On: vérifie si la longueur utile du tranchant est suffisante pour l'usinage de finition

Off: ne vérifie pas si la longueur utile du tranchant est suffisante pour l'usinage de finition

Processing

Usinage de gorges (n°602400)

Approche/Usinage de gorge extérieur [ANESA] (n°602401): Stratégie d'approche

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Approche/Usinage de gorge intérieur [ANESI] (n°602402): stratégie d'approche

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Sortie/Usinage de gorge extérieur [ABESA] (n°602403): stratégie d'approche

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Sortie/Usinage de gorge intérieur [ABESI] (n°602404): stratégie de sortie

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Approche/Usinage de gorge de contour extérieur [ANKSA] (n°602405): stratégie d'approche

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Approche/Usinage de gorge de contour intérieur [ANKSI] (n°602406): stratégie d'approche

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Sortie/Usinage de gorge de contour extérieur [ABKSA] (n°602407): stratégie de sortie

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

3: ZX - séquentielle

Sortie/Usinage de gorge de contour intérieur [ABKSI] (n°602408): stratégie de sortie

1: XZ - simultanée

2: XZ - séquentielle

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

3: ZX - séquentielle

Diviseur de largeur de gorge [SBD] (n°602409)

valeur de sélection de l'outil lors de l'usinage de gorge de contour avec des éléments linéaires au fond de la gorge

Type de surépaisseur [KSAA] (n°602410)

16: Surépaisseur longitudinale/transversale différente - pas de surépaisseurs individuelles**32: Surépaisseur équidistante - pas de surépaisseurs individuelles****144: Surépaisseur longitudinale/transversale différente - avec surépaisseurs individuelles****160: Surépaisseur équidistante - pas de surépaisseurs individuelles**

Équidistante ou longitudinale [KSLA] (n°602411)

[mm]: Surépaisseur équidistante ou surépaisseur longitudinale

Surépaisseur transversale [KSPA] (n°602412)

[mm]: Surépaisseur transversale

Facteur de largeur de gorge [SBF] (n°602413)

Facteur permettant de déterminer le décalage maximal de l'outil

Usinage de gorge/Finition (n°602414): Déroulement des étapes de finition

1: Partage des éléments de fond paraxiaux en leur centre (comportement actuel)**2: Traversée et relevage**

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

Tournage de filet (n°602500)

Approche/extérieur - filet [ANGA] (n°602501): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Approche/intérieur - filet [ANGI] (n°602502): stratégie d'approche

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/extérieur - filet [ABBS] (n°602503): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Sortie/intérieur - filet [ABGI] (n°602504): stratégie de sortie

1: XZ - simultané

2: XZ - séquentiel

3: ZX - séquentiel

Longueur d'approche du filet [GAL] (n°602505)

[mm]: valeur par défaut pour la longueur d'approche B

Longueur de sortie du filet [GUL] (n°602506)

[mm]: valeur par défaut pour la longueur de sortie P

Processing

Mesure (n°602600)

Compteur de boucles de mesure [MC] (n°602602)

Intervalle de mesure

Longueur de sortie de mesure dans le sens Z [MLZ] (n°602603)

[mm]: longueur de sortie dans le sens Z

Longueur de sortie de mesure dans le sens X [MLX] (n°602604)

[mm]: longueur de sortie en X

Surépaisseur de mesure [MA] (n°602605)

[mm]: surépaisseur sur l'élément à mesurer

Longueur de la passe de mesure [MSL] (n°602606)

[mm]: longueur de la passe de mesure

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

Perçage (n°602700)

Approche/Face frontale - Perçage [ANBS] (n°602701): stratégie d'approche

1: XZ - simultané**2: XZ - séquentiel****3: ZX - séquentiel**

Approche/Pourtour - Perçage [ANBM] (n°602702): stratégie d'approche

1: XZ - simultané**2: XZ - séquentiel****3: ZX - séquentiel**

Sortie/Face frontale - Perçage [ABBS] (n°602703): stratégie de sortie

1: XZ - simultané**2: XZ - séquentiel****3: ZX - séquentiel**

Sortie/Pourtour - Perçage [ABBM] (n°602704): stratégie de sortie

1: XZ - simultané**2: XZ - séquentiel****3: ZX - séquentiel**

Distance d'approche intérieure [SIBC] (n°602705)

[mm]: distance de retrait lors du perçage profond B

Outil de perçage tournant [SBC] (n°602706)

[mm]: distance d'approche pour les outils tournants

Outil de perçage non tournant [SBCF] (n°602707)

[mm]: distance d'approche pour les outils non tournants

Taraud tournant [SGC] (n°602708)

[mm]: distance d'approche pour les outils tournants

Taraud non tournant [SGCF] (n°602709)

[mm]: distance d'approche pour outils non tournants

Facteur de profondeur de perçage [BTCF] (n°602710)

Facteur pour le calcul de la première profondeur de perçage lors du perçage profond

Réduction de la profondeur de perçage [BTRC] (n°602711)

[mm]: réduction lors du perçage profond

Tolérance de diamètre/foret [BDT] (n°602712)

[mm]: pour la sélection d'outils de perçage

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

Fraisage (n°602800)

Approche/Face frontale - Fraisage [ANMS] (n°602801): stratégie d'approche

- 1: **XZ - simultané**
- 2: **XZ - séquentiel**
- 3: **ZX - séquentiel**

Approche/Pourtour - Fraisage [ANMM] (n°602802): stratégie d'approche

- 1: **XZ - simultané**
- 2: **XZ - séquentiel**
- 3: **ZX - séquentiel**

Sortie/Face frontale - Fraisage [ABMS] (n°602803): stratégie de sortie

- 1: **XZ - simultané**
- 2: **XZ - séquentiel**
- 3: **ZX - séquentiel**

Sortie/Pourtour - Fraisage [ABMM] (n°602804): stratégie de sortie

- 1: **XZ - simultané**
- 2: **XZ - séquentiel**
- 3: **ZX - séquentiel**

Distance d'approche dans le sens de la passe [SMZ] (n°602805)

[mm]: distance entre la position de départ et l'arête supérieure de l'objet de fraisage

distance d'approche dans le sens de fraisage [SME] (n°602806)

[mm]: distance entre le contour de fraisage et le flanc de la fraise

Surépaisseur dans le sens de la fraise [MEA] (n°602807)

[mm]: Surépaisseur

dans le sens de la passe [MZA] (n°602808)

[mm]: surépaisseur

Configurations pour les cycles d'usinage et les Units

Processing

ExpertPrograms

Programmes experts (n°606800)

Liste de paramètres

Clé de la liste de paramètres

Listes de paramètres pour les programmes experts (n°606900)

Nom du programme expert

Nom du programme expert sans indication du chemin

Paramètre

Valeur du paramètre

Processing

ProgramUnits

Définir des Units (n°607000)

Liste de modèles**Explication des principaux paramètres d'usinage (Processing)**


Les paramètres d'usinage sont utilisés par la création automatique de plan de travail **AWG** (mode **TURN PLUS**) et par divers cycles d'usinage.

Configurations générales

Paramètres technologiques globaux – Distances de sécurité

Distances de sécurité globales

Paramètre	Signification
<ul style="list-style-type: none"> ■ Extérieur sur pièce brute SAR ■ Intérieur sur pièce brute SIR 	<p>TURN PLUS tient compte des paramètres SAR et SIR :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour toutes les opérations d'ébauche en tournage ■ pour le pré-perçage centrique
<ul style="list-style-type: none"> ■ Extérieur sur la pièce usinée SAT ■ Intérieur sur la pièce usinée SIT 	<p>TURN PLUS tient compte des paramètres SAT et SIT pour les pièces pré-usinées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la finition ■ le tournage de gorge ■ l'usinage de gorge de contour ■ l'usinage de gorge ■ le filetage ■ la mesure
Zone de protection G60 pour nouvelles Units	<p>Paramétrage de la zone de protection par défaut (Unit Start : paramètre G60) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: Actif ■ 1: Inactif
Distance de sécurité globale G47	<p>Paramétrage de la distance de sécurité globale par défaut (Unit Start : paramètre G47)</p>
Distance de sécurité globale G147 dans le plan	<p>Paramétrage de la distance de sécurité globale dans le plan par défaut (Unit Start : paramètre SCK)</p>
Distance de sécurité globale G147 dans le sens de la passe	<p>Paramétrage de la distance de sécurité globale par défaut dans le sens de la passe (Unit Start : paramètre SCI)</p>
Surépaisseur globale dans le sens X	<p>Paramétrage standard pour la distance de sécurité globale dans le sens X (Unit Start : paramètre I)</p>
Surépaisseur globale dans le sens Z	<p>Paramétrage standard pour la distance de sécurité globale dans le sens Z (Unit Start : paramètre K)</p>
Arête avant du mandrin sur broche principale	<p>Position Z de l'arête avant du mandrin pour calculer le point zéro pièce (sous-mode AWG)</p>

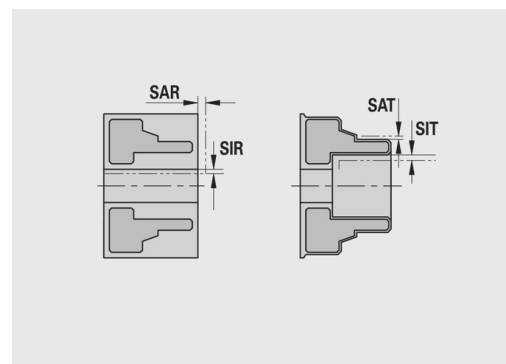

Paramètre	Signification
Arête avant du mandrin sur contre-broche	Position Z de l'arête avant du mandrin pour calculer le point zéro pièce (sous-mode AWG)
Largeur de mâchoire sur broche principale	Largeur de la mâchoire dans le sens Z pour calculer le point zéro pièce (sous-mode AWG)
Largeur de mâchoire sur contre-broche	Largeur de la mâchoire dans le sens Z pour calculer le point zéro pièce (sous-mode AWG)

Autres paramètres technologiques globaux


Paramètres technologiques globaux

Paramètres	Signification
G14 pour les nouvelles Units	<p>Paramétrage standard pour l'ordre des axes (Unit Start : paramètre GWW) selon lequel le point de changement d'outil est approché :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ aucun axe ■ 0: simultané ■ 1: D'abord X, puis Z ■ 2: d'abord Z, puis X ■ 3: X seulement ■ 4: Z seulement ■ 5: Y seulement ■ 6: simultané avec Y
Arrosage pour nouvelles units	<p>Paramétrage par défaut de l'arrosage (Unit Start : paramètre CLT) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 : sans (arrosage) ■ 1: Circuit d'arrosage 1 ON ■ 2: Circuit d'arrosage 2 ON
Sens de rotation pour nouvelles units	<p>Valeurs par défaut pour le sens de rotation de la broche MD lors de la création ou de l'ouverture d'une nouvelle unit (onglet Outil)</p>
Conversion des Contours ICP	<p>Sélectionner le type de conversion des Contours ICP :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: Emettre les paramètres calculés ■ 1: Emettre les paramètres programmés

Paramètres globaux de la pièce finie

Paramètres globaux de la pièce finie

Paramètres	Signification
Angle de copiage max. EKW	<p>Angle limite pour les zones de contour en poussant pour distinguer entre le tournage et l'usinage de gorge ($mtw =$ angle de contour) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EKW > mtw : rotation libre ■ EKW <= mtw : gorge non définie (pas d'élément de forme)

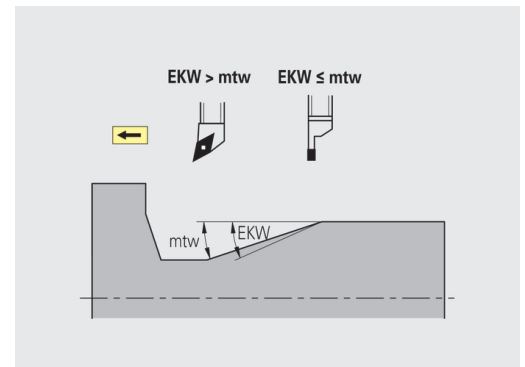

Pré-perçage au centre

Pré-perçage au centre – Sélection d'outil

Sélection des outils

Paramètres	Signification
1er diamètre limite de perçage UBD1	<ul style="list-style-type: none"> 1ère étape de pré-perçage : si UBD1 < DB1max Choix de l'outil : UBD1 ≤ db1 ≤ DB1max
2ème diamètre limite de perçage UBD2	<ul style="list-style-type: none"> 2ème étape de pré-perçage : si UBD2 < DB2max Choix de l'outil : UBD2 ≤ db2 ≤ DB2max

Le pré-perçage s'effectue en 3 étapes max. :



- 1ère étape de pré-perçage (diamètre limite **UBD1**)
- 2ème étape de pré-perçage (diamètre limite **UBD2**)
- Etape finale de perçage
 - Le perçage final est effectué avec : $\text{dimin} \leq \text{UBD2}$
 - Choix de l'outil : **db = dimin**

Abréviations sur les figures :

- **db1, db2**: diamètre du foret
- **DB1max**: diamètre intérieur max. de la 1ère étape de perçage
- **DB2max**: diamètre intérieur max. de la 2ème étape de perçage
- **dimin**: diamètre minimal intérieur
- **BBG** (éléments de limitation de perçage) : éléments de contour usinés par **UBD1** et **UBD2**



- **UBD1** et **UBD2** n'ont aucune signification si l'usinage principal **Pré-perçage centré** doit être réalisé avec l'usinage auxiliaire **Perçage fini**.
Pour plus d'informations : manuel d'utilisation Programmation smart.Turn et DIN
- Condition requise : **UBD1 > UBD2**
- **UBD2** doit permettre un usinage intérieur consécutif avec des barres d'alésage

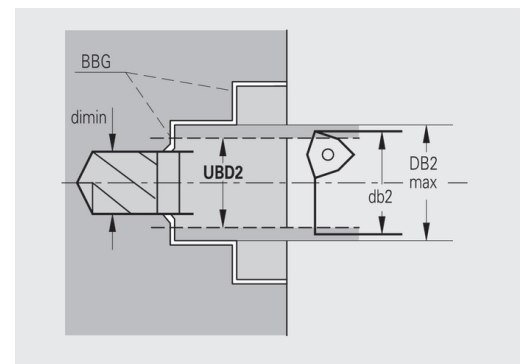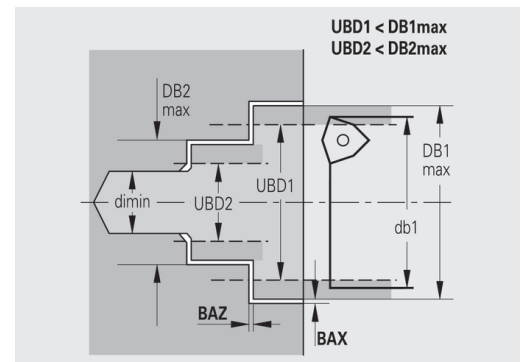

Pré-perçage centré – Surépaisseurs


Surépaisseurs

Paramètre	Signification
Tolérance de l'angle de pointe SWT	Si l'élément de limitation du perçage est une ligne oblique, TURN PLUS recherche en priorité un foret hélicoïdal avec l'angle de pointe adapté. S'il n'existe aucun foret hélicoïdal adapté, le pré-perçage est réalisé avec un foret à plaquettes réversibles. SWT définit l'erreur de l'angle de pointe admissible.
Surépaisseur de perçage – diamètre BAX	Surépaisseur d'usinage sur le diamètre de perçage (sens X – cote de rayon)
Surépaisseur de perçage – profondeur BAZ	Surépaisseur d'usinage sur la profondeur de perçage (sens Z)



BAZ n'est pas respecté dans les cas suivants :


- si l'opération de finition intérieure suivante n'est pas possible en raison d'un petit diamètre
- en cas de trous borgnes dans l'étape de perçage finale $\text{dimin} < 2 * \text{UBD2}$

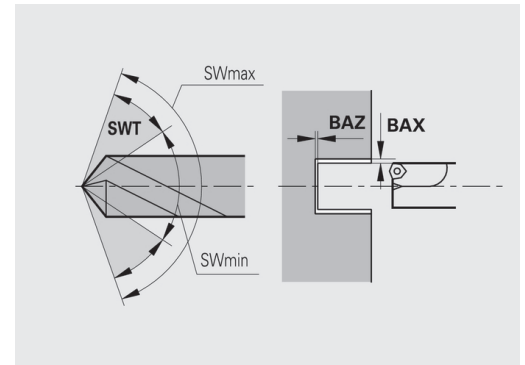

Pré-perçage centré – Approche et sortie

Entrée et sortie


Paramètre	Signification
<ul style="list-style-type: none"> ■ Approche pour le pré-perçage ANB ■ Sortie pour le changement d'outil ABW 	Stratégie d'approche ou de sortie : <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: simultanément dans le sens X et Z ■ 2 : sens X puis Z ■ 3 : sens Z puis X

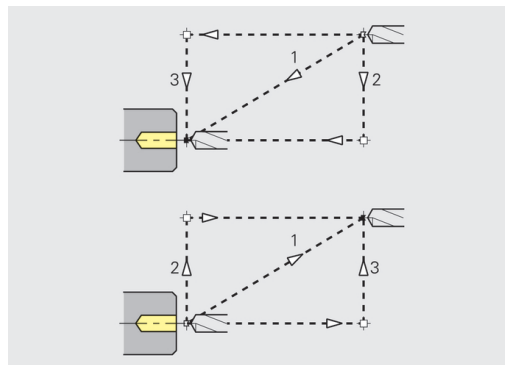

Pré-perçage centré – Distances de sécurité

Distances de sécurité


Paramètre	Signification
Distance d'approche par rapport à la pièce brute SAB	
Distance d'approche intérieure SIB	Distance de retrait lors du perçage profond (B pour G74)

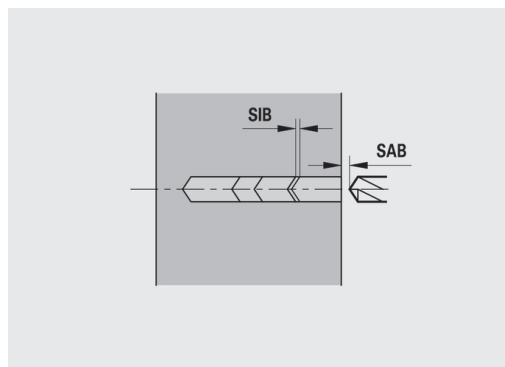

Pré-perçage centré – Usinage

Usinage

Paramètres	Signification
Rapport de profondeur BTV	TURN PLUS vérifie la 1ère et la 2ème étape de perçage. L'étape de pré-perçage est exécutée avec : $BTV \leq BT / d_{max}$
Facteur de perçage profond BTF	1ère profondeur de perçage pour le cycle de perçage profond (G74): $bt1 = BTF * db$
Réduction de la profondeur de perçage BTR	Réduction pour le cycle de perçage profond (G74): $bt2 = bt1 - BTR$
Saillie – pré-perçage ULB	Longueur de perçage avec sortie

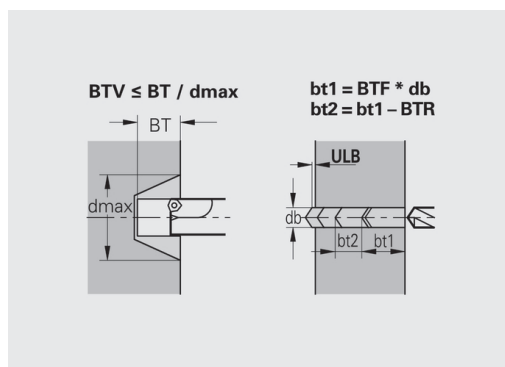

Ebauche

Ebauche – Outils standard

S'appliquent également les règles suivantes :

- Les outils d'ébauche standards sont utilisés en priorité.
- Sinon, on utilise des outils qui permettent de réaliser un usinage intégral.

Outils standards

Paramètres

- Angle d'inclinaison – ext./long. **RALEW**
- Angle de pointe – ext./long. **RALSW**
- Angle d'inclinaison – ext./transv. **RAPEW**
- Angle de pointe – ext./transv. **RAPSW**
- Angle d'inclinaison – int./long. **RILEW**
- Angle de pointe – int./long. **RILSW**
- Angle d'inclinaison – int./transv. **RIPEW**
- Angle de pointe – int./transv. **RIPSW**

Ebauche – Usinages standards



Usinages standards

Paramètres

- Standard/Intégral – ext./long. **RAL**
- Standard/Intégral – int./long. **RIL**
- Standard/Intégral – ext./transv. **RAP**
- Standard/Intégral – int./transv. **RIP**

Programmation de **RAL**, **RIL**, **RAP**, **RIP** :

- 0: ébauche intégrale en plongée. **TURN PLUS** recherche un outil adapté à l'usinage intégral.
- 1: ébauche standard sans plongée

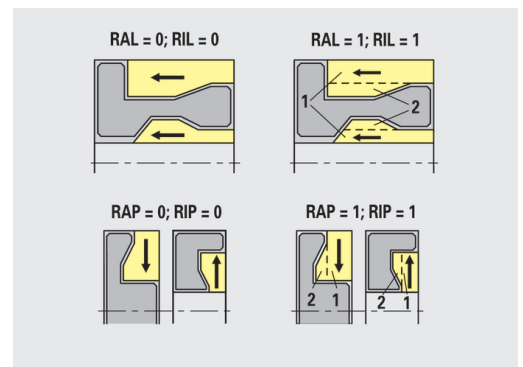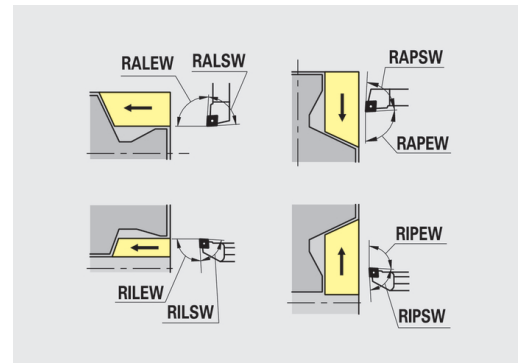

Ebauche – Tolérances d'outils

Règles en vigueur pour la sélection de l'outil:

- Angle d'inclinaison **EW**: $EW \geq mkw$ (*mkw*: angle de contour ascendant)
- Angle d'inclinaison **EW** et angle de pointe **SW**: $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Angle secondaire **RNWT**: $RNWT = NWmax - NWmin$



Tolérances d'outils

Paramètres	Signification
Tolérance angle secondaire RNWT	Plage de tolérance pour l'arête de coupe secondaire
Angle de dégagement RFW	Différence min. contour – arête de coupe secondaire

Ebauche – Surépaisseurs

Surépaisseurs

Paramètres	Signification
Type de surépaisseur RAA	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16: Surépaisseurs longitudinale/transversale différentes – pas de surépaisseurs isolées ■ 32: Surépaisseur équidistante – pas de surépaisseurs isolées ■ 144: Surépaisseurs longitudinale/transversale différentes – avec surépaisseurs isolées ■ 160: Surépaisseur équidistante – avec surépaisseurs isolées
Equidistante ou longitudinale RLA	Surépaisseur équidistante ou longitudinale
Aucune ou transversale RPA	Surépaisseur transversale

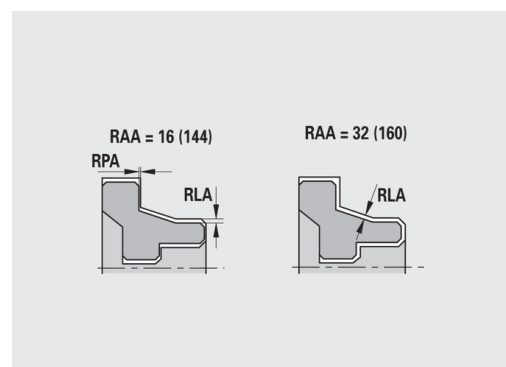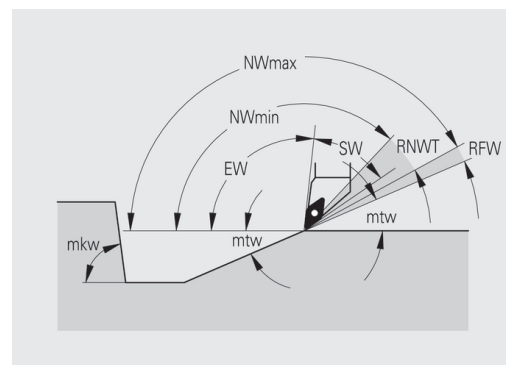

Ebauche – Approche et sortie du contour

Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (GO).

Entrée et sortie

Paramètres

- Approche Ebauche extérieure **ANRA**
- Approche Ebauche intérieure **ANRI**
- Sortie Ebauche extérieure **ABRA**
- Sortie Ebauche intérieure **ABRI**

Stratégie d'approche ou de sortie :



- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X

Ebauche – Analyse de l'usinage

TURN PLUS se sert de **PLVA** et **PLVI** pour déterminer si un usinage longitudinal ou transversal doit être exécuté.

Analyse de l'usinage


Paramètres	Signification
Rapport transversal/longitudinal Extérieur PLVA	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLVA <= AP / AL: usinage longitudinal ■ PLVA > AP / AL: usinage transversal
Rapport transversal/longitudinal Intérieur PLVI	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLVI <= IP / IL: usinage longitudinal ■ PLVI > IP / IL: usinage transversal
Longueur transversale minimale RMPL (valeur de rayon)	<p>Détermine si l'élément transversal du devant d'un contour extérieur de la pièce finie doit subir une ébauche transversale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RMPL > I1: sans ébauche transversale supplémentaire ■ RMPL < I1: avec ébauche transversale supplémentaire ■ RMPL = 0: cas spécial
Ecart angulaire transversal PWA	<p>Le premier élément du devant est considéré comme un élément transversal s'il est situé entre +PWA et -PWA.</p>

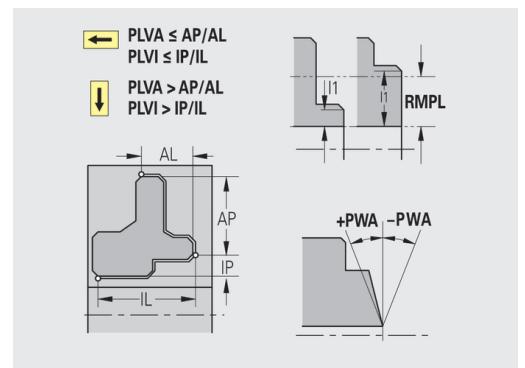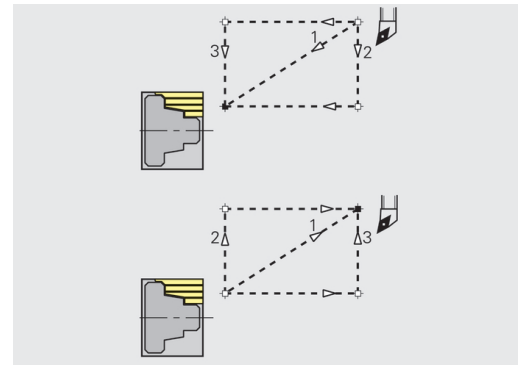

Cycles d'usinage

Analyse de l'usinage

Paramètres	Signification
Saillie extérieure ULA	Lors de l'usinage externe dans le sens longitudinal, l'outil ébauche sur cette longueur, au-delà du point-cible. La valeur ULA ne sera pas respectée si la limitation de coupe se trouve avant ou dans la limite de la longueur en saillie.
Saillie intérieure ULI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lors de l'usinage interne dans le sens longitudinal, l'outil ébauche sur cette longueur, au-delà du point-cible. La valeur ULI ne sera pas respectée si la limitation de coupe se trouve avant ou dans la limite de la longueur en saillie. ■ Est utilisée pour le calcul de la profondeur de perçage dans le pré-perçage centrique.
Longueur de relèvement Extérieur RAHL	Longueur de relèvement pour les variantes de lissage (H = 1 et 2) pour les cycles d'ébauche (G810 et G820) pour l'usinage extérieur (RAHL).
Longueur de relèvement Intérieur RIHL	Longueur de relèvement pour les variantes de lissage (H = 1 et 2) pour les cycles d'ébauche (G810 et G820) pour l'usinage intérieur (RIHL).
Facteur de réduction de coupe SRF	<p>Pour les opérations d'ébauche avec outils non utilisés dans le sens d'usinage principal, la passe (profondeur de coupe) est réduite de cette valeur.</p> <p>Passe (P) pour les cycles d'ébauche (G810 et G820): P = ZT * SRF</p> <p>(ZT: passe extraite de la base de données technologiques)</p>

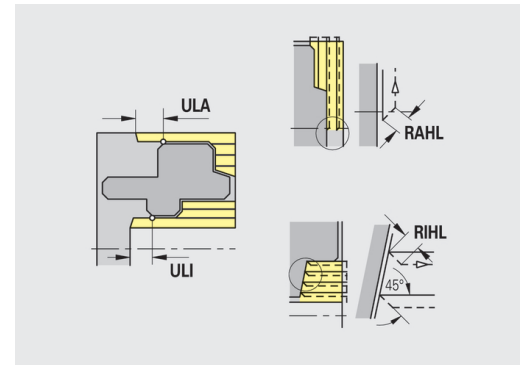

Finition

Finition – Outils standard

Sélection des outils

- Les outils d'ébauche standards sont utilisés en priorité.
- Si l'outil de finition standard n'est pas capable d'usinier les éléments de forme en tournage libre (**forme FD**) et les dégagements (**forme E, F, G**), les éléments de forme sont alors occultés les uns après les autres. **TURN PLUS** tente d'usinier le **contour résiduel** de manière répétée. Les éléments de forme occultés sont ensuite usinés un à un avec un outil adapté.

Outils standard

Paramètres

- Angle d'inclinaison – ext./long. **FALEW**
- Angle de pointe – int./long. **FILEW**
- Angle d'inclinaison – ext./transv. **FAPEW**
- Angle de pointe – int./transv. **FIPEW**

Finition – Usinages standard


Usinages standard

Paramètres

- Standard/Intégral – ext./long. **FAL**
- Standard/Intégral – int./long. **FIL**
- Standard/Intégral – ext./transv. **FAP**
- Standard/Intégral – int./transv. **FIP**

Usinage des zones de contour avec

- Intégral : **TURN PLUS** recherche l'outil optimal pour l'usinage intégral de la zone de contour.
- Standard :
 - S'effectue en priorité avec des outils de finition standards. Les tournages libres et les dégagements sont usinés avec un outil adapté.
 - Si l'outil standard de finition n'est pas adapté aux tournages libres et aux dégagements, **TURN PLUS** distingue les opérations d'usinage standards et l'usinage des éléments de forme.
 - Si la séparation entre l'usinage standard et celui des éléments de forme n'est pas possible, **TURN PLUS** commute sur **usinage intégral**.

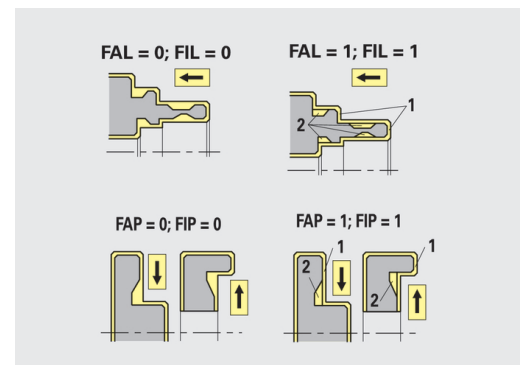

Finition – Tolérances d'outils

Règles en vigueur pour la sélection de l'outil:

- Angle d'inclinaison **EW**: $EW \geq mkw$ (mkw : angle de contour ascendant)
- Angle d'inclinaison **EW** et angle de pointe **SW**: $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Angle secondaire **FNWT**: $FNWT = NWmax - NWmin$

Tolérances d'outils

Paramètres	Signification
Tolérance de l'angle secondaire FNWT	Plage de tolérance pour l'arête de coupe secondaire
Angle de dégagement FFW	Différence min. contour – arête de coupe secondaire

Finition – Approche et sortie

Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (**G0**).



Entrée et sortie

Paramètres

- Approche Finition extérieure **ANFA**
- Approche Finition intérieure **ANFI**
- Sortie Finition extérieure **ABFA**
- Sortie Finition intérieure **ABFI**

Stratégie d'approche ou de sortie :


- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X

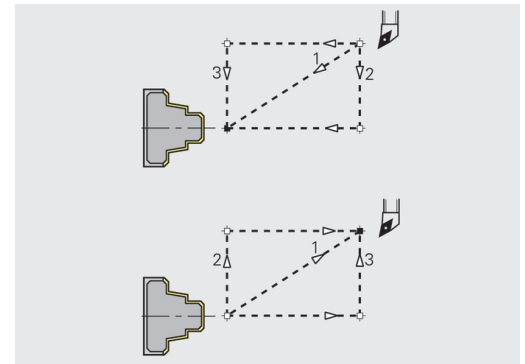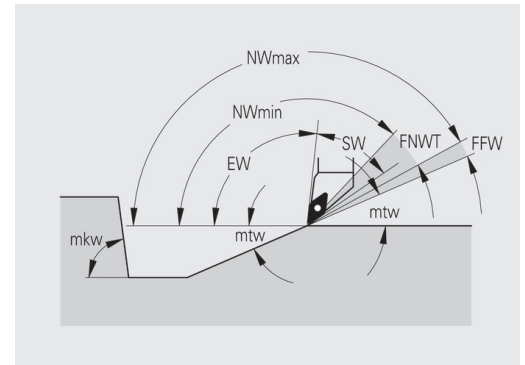

Finition – Analyse de l'usinage

Analyse de l'usinage

Paramètres	Signification
Longueur transversale minimale FMPL	<p>TURN PLUS examine l'élément le plus en avant du contour extérieur qui doit faire l'objet d'une finition.</p> <p>Avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sans contour interne: Toujours avec coupe transversale supplémentaire ■ avec contour intérieur – FMPL \geq I1: sans coupe transversale supplémentaire ■ avec contour intérieur – FMPL $<$ I1: avec coupe transversale supplémentaire
Profondeur d'usinage de finition maximale FMST	<p>FMST définit la profondeur de plongée admissible pour les dégagements non usinés. Le cycle de finition (G890) se sert de ce paramètre pour déterminer si des dégagements (forme E, F, G) doivent être usinés dans le processus de finition du contour.</p> <p>Avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMST $>$ ft: avec usinage d'un dégagement (ft: profondeur de dégagement) ■ FMST \leq ft: sans usinage de dégagement
Nombre de tours pour chanfrein ou arrondi FMUR	<p>L'avance est réduite de manière à ce qu'un minimum de tours FMUR soient exécutés (analyse : cycle de finition G890).</p>

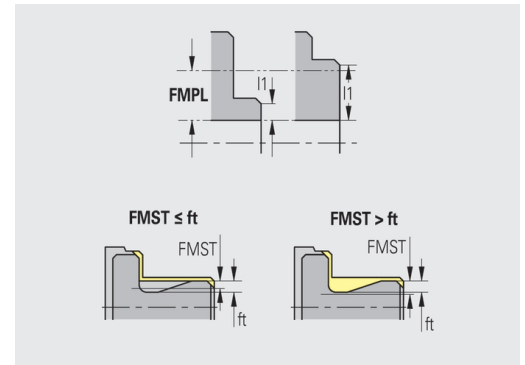

Avec pour FMPL:


- La coupe transversale supplémentaire est réalisée de l'extérieur vers l'intérieur.
- L'**écart angulaire transversal PWA** n'influence pas l'analyse des éléments transversaux.

Usinage de gorge et coupe de contour

Usinage de gorge et de gorge de contour – Choix de l'outil

Sélection des outils

Paramètres	Signification
Diviseur de largeur de coupe SBD	<p>Si, en mode Gorge de contour, il n'y a que des éléments linéaires et aucun élément parallèle à l'axe au fond de la gorge, alors l'outil sera sélectionné à l'aide d'un diviseur de largeur de gorge SBD.</p> <p>$SB \leq b / SBD$ (SB: largeur de l'outil d'usinage de gorge ; b: largeur de la zone d'usinage)</p>

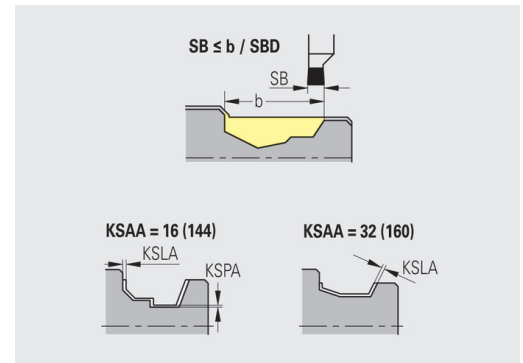

Usinage de gorge et de gorge de contour – Surépasseurs

Surépasseurs

Paramètres	Signification
Type de surépaisseur KSA	<p>Des surépasseurs peuvent être ajoutées à la zone de coupe à usiner. Si des surépasseurs ont été définies, la zone est réalisée d'abord avec un pré-usinage, puis avec une deuxième opération de finition. Données d'introduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 16: Surépasseurs longitudinale/transversale différentes – pas de surépasseurs isolées ■ 32: Surépasseur équidistante – pas de surépasseurs isolées ■ 144: Surépasseurs longitudinale/transversale différentes – avec surépasseurs isolées ■ 160: Surépasseur équidistante – avec surépasseurs isolées
Equidistante ou longitudinale KSLA	Surépasseur équidistante ou longitudinale
Petit ou transversal KSPA	Surépasseur transversale



- Les surépaisseurs sont prises en compte en mode Usinage de gorge de contour en présence de dépressions de contour.
- Les gorges standards (**forme D, S, A**) sont usinées en une seule opération. Une répartition en opérations d'ébauche et de finition n'est possible qu'en mode **DIN PLUS**.

Usinage de gorge et coupe de contour – Approche et sortie
 Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (**G0**).

Entrée et sortie

Paramètres

- Approche Usinage de gorge extérieur **ANESA**
 - Approche Usinage de gorge intérieur **ANESI**
 - Sortie Usinage de gorge extérieur **ABESA**
 - Sortie Usinage de gorge intérieur **ABESI**
-
- Approche Usinage de gorge de contour extérieur **ANKSA**
 - Approche Usinage de gorge de contour intérieur **ANKSI**
 - Sortie Usinage de gorge de contour extérieur **ABKSA**
 - Sortie Usinage de gorge de contour intérieur **ABKSI**

Stratégie d'approche ou de sortie :



- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X

Gorges et gorges de contour – Usinage

Analyse : **DIN PLUS**

Usinage

Paramètres	Signification
Facteur de largeur de gorge SBF	<p>SBF permet de déterminer le décalage maximal dans les cycles d'usinage de gorges G860 et G866 :</p> <p>esb = SBF * SB (esb: largeur effective de gorge ; SB: largeur de l'outil de gorge)</p>

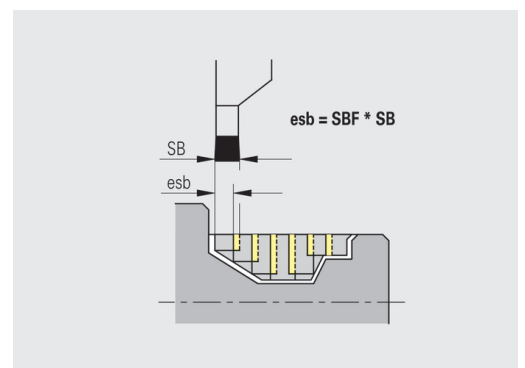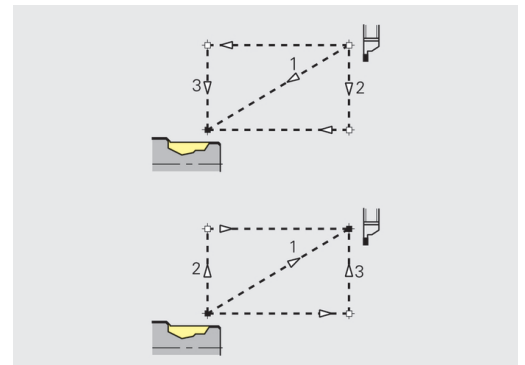

Filetage

Filetage (tournage de filet) – Approche et sortie du contour

Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (**GO**).

Entrée et sortie

Paramètres

- Approche extérieure – Filet **ANGA**
- Approche intérieure – Filet **ANGI**
- Sortie extérieure – Filet **ABGA**
- Sortie intérieure – Filet **ABGI**

Stratégie d'approche ou de sortie :

- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X



Filetage (tournage de filet) – Usinage

Usinage

Paramètres	Signification
Longueur d'approche du filet GAL	Approche en amont de l'attaque du filet
Longueur de sortie du filet GUL	Course en sortie (dépassement) en aval de l'attaque du filet



S'ils n'ont pas été programmés comme attributs, **GAL** et **GUL** sont mémorisés comme attributs de filetage **Longueur d'amorce B** et **Long. en sortie P**.

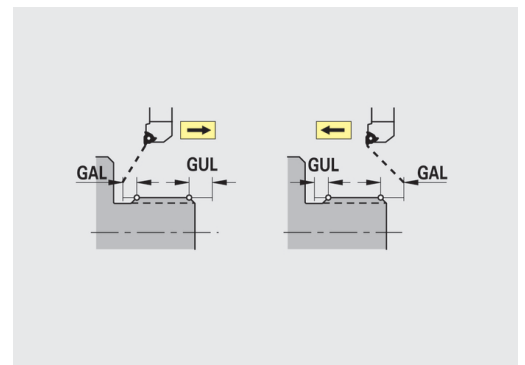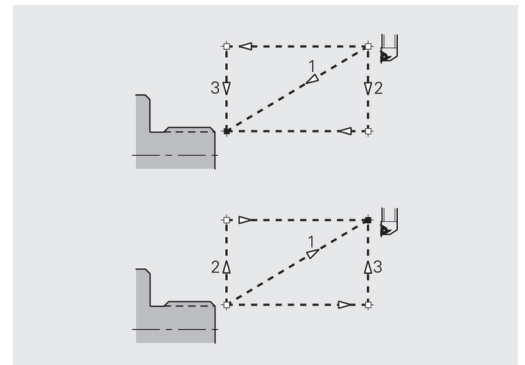


Mesure

Mesure – Procédure de mesure

Les paramètres de la mesure sont affectés en tant qu'attribut aux éléments d'ajustement.

Procédé de mesure

Paramètres	Signification
Compteur de boucles de mesure MC	Indique les intervalles entre les mesures.
Longueur de sortie de mesure en Z MLZ	Ecart Z pour sortie
Longueur de sortie de mesure en X MLX	Ecart X pour sortie
Surépaisseur de mesure MA	Surépaisseur qui se trouve encore sur l'élément à mesurer
Longueur de la passe de mesure MSL	

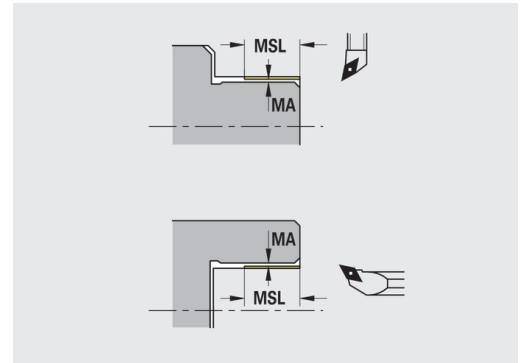

Perçage

Perçage – Approche et sortie du contour

Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (GO).

Entrée et sortie

Paramètres

- Approche Face frontale **ANBS**
- Approche Pourtour **ANBM**
- Sortie Face frontale **ABGA**
- Sortie Pourtour **ABBM**



Stratégie d'approche ou de sortie :

- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X

Perçage – Distances de sécurité

Distances de sécurité

Paramètres	Signification
Distance d'approche intérieure SIBC	Distance de retrait lors du perçage profond (B avec G74)
Outils de perçage tournants SBC	Distance de sécurité sur la face frontale et sur le pourtour pour les outils tournants
Outils de perçage non tournants SBCF	Distance d'approche pour les outils non tournants, sur la face frontale et sur le pourtour
Taraud tournant SGC	Distance de sécurité sur la face frontale et sur le pourtour pour les outils tournants
Taraud non tournant SGCF	Distance d'approche pour les outils non tournants, sur la face frontale et sur le pourtour

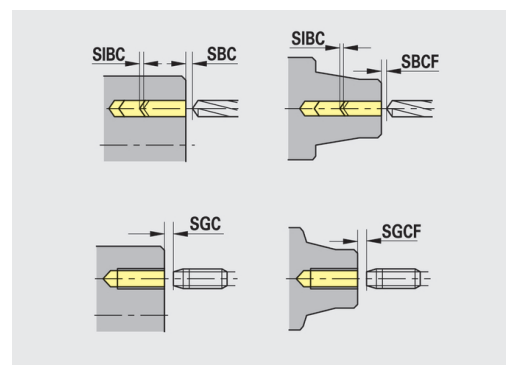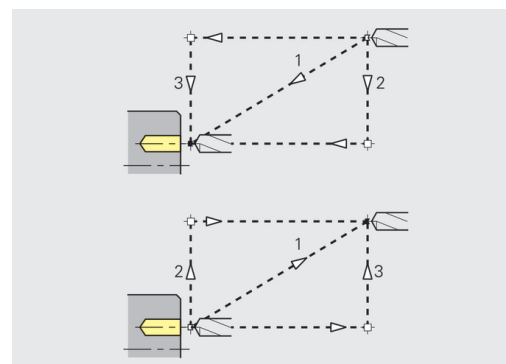


Perçage – Usinage

Les paramètres s'appliquent au perçage avec le cycle de perçage profond (G74).

Usinage

Paramètres	Signification
Facteur de profondeur de perçage BTFC	1. Profondeur de perçage : bt1 = BTFC * db (db : diamètre du foret)
Réduction de la profondeur de perçage BTRC	2ème Profondeur de perçage : bt2 = bt1 – BTRC Les autres étapes de perçage sont réduites en conséquence.
Tolérance de diamètre du foret BDT	Pour la sélection des outils de perçage (outils à centrer, outils CN pour alésage partiel, outils pour lamage conique, outils étagés (à percer et lamer), alésoirs coniques). <ul style="list-style-type: none"> ■ Diamètre de perçage : DBmax = BDT + d (DBmax: diamètre de perçage max.) ■ Sélection de l'outil : DBmax > DB > d

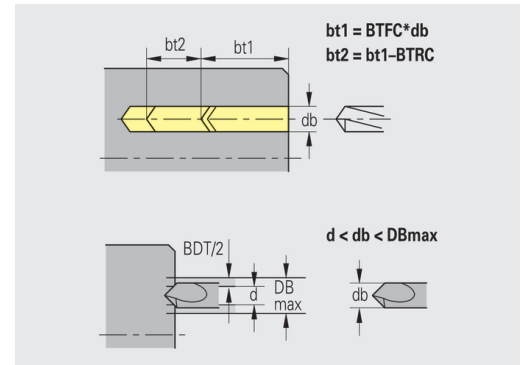

Fraisage

Fraisage – Surépaisseurs

Surépaisseurs

Paramètres

Surépaisseur dans le sens de fraisage **MEA**

Surépaisseur dans le sens de la passe **MZA**

Fraisage – Approche et sortie du contour

Les mouvements d'approche et de sortie se font en avance rapide (**GO**).

Entrée et sortie

Paramètres

- Approche Face frontale **ANMS**
- Approche Pourtour **ANMM**
- Sortie Face frontale **ABMS**
- Sortie Pourtour **ABMM**

Stratégie d'approche ou de sortie :

- 1 : simultanément dans le sens X et Z
- 2 : sens X puis Z
- 3 : sens Z puis X



Fraisage – Distances d'approche

Distances de sécurité

Paramètres

Signification

Distance d'approche dans le sens de la passe SMZ	Distance entre la position de départ et l'arête supérieure de la pièce fraisée
Distance d'approche dans le sens de fraisage SME	Distance entre le contour de fraisage et le flanc de la fraise

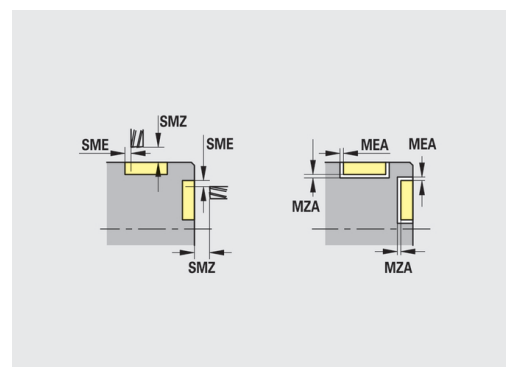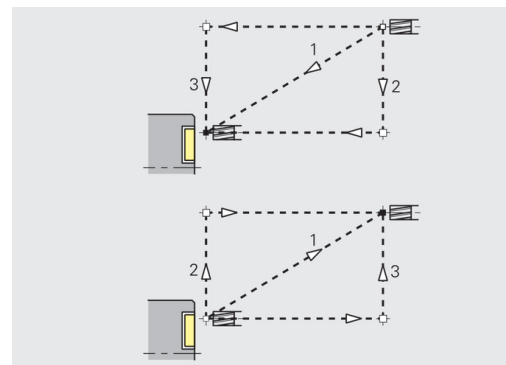

9.3 Sous-mode Transfert

Le sous-mode **Transfert** est utilisé pour la sauvegarde de données et pour l'échange de données sur des réseaux ou des appareils USB. Chaque fois que le terme **fichiers** est mentionné ci-après, cela fera référence à des programmes, des paramètres ou des données d'outils.

Le transfert de données porte sur les types de fichiers suivants :

- Programmes (programmes-cycles, programmes smart.Turn, programmes principaux et sous-programmes DIN, descriptions de contour ICP)
- Paramètres
- Données d'outils



La transmission des captures d'écran (touche **PRT SC**) s'effectue dans la rubrique **Service**.

Sauvegarde des données

HEIDENHAIN conseille de sauvegarder régulièrement sur un périphérique les programmes et données d'outils qui ont été créés sur la commande.

Les paramètres doivent également être sauvegardés. Ceux-ci n'étant pas souvent modifiés, la sauvegarde n'est nécessaire qu'en cas de besoin.

Echange de données avec TNCremo

HEIDENHAIN propose également le programme pour PC TNCremo. Ce programme permet d'accéder aux données de la commande à partir d'un PC.

Accès externe



 
Le constructeur de la machine peut configurer les possibilités d'accès externe. Consultez le manuel de votre machine.

La softkey **Accès externe** vous permet d'activer ou de verrouiller l'accès via l'interface LSV2.

Autoriser l'accès externe :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**




- ▶ Mettre la softkey **Accès externe** sur **ON**
- > La commande autorise l'accès aux données via l'interface LSV2.

Verrouiller l'accès externe :



 - ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Mettre la softkey **Accès externe** sur **OFF**
- > La commande verrouille l'accès via l'interface LSV2.

Liaisons

Les connexions peuvent être établies avec le réseau (Ethernet) ou avec un support de données USB. Le transfert de données s'effectue via l'interface **Ethernet** ou **USB**.

- Réseau (via Ethernet) : la commande supporte les réseaux **SMB (Server Message Block, WINDOWS)** et les réseaux **NFS (Network File Service)**
- Les supports de données USB sont directement raccordés à la commande. La commande n'utilise que la première partition d'un support de données USB.

REMARQUE

Attention, risque de collision ! Attention, risque de perte de données possibles !

Les réseaux qui ne sont pas protégés ou qui ont été insuffisamment configurés entraînent un risque d'accès non autorisé et non sécurisé aux données de la commande. Les programmes CN et les paramètres machine risquent alors d'être endommagés ou supprimés. En plus d'un risque de perte de données, il en résulte aussi un risque de collision !



- ▶ N'autoriser l'accès à la commande qu'à des personnes habilitées
- ▶ Au besoin, désactiver l'accès externe en mode **Organisation**
- ▶ Sinon, prévoir au besoin une protection en écriture pour les données

HEIDENHAIN recommande en outre de sauvegarder régulièrement les données.



Vous pouvez également créer de nouveaux répertoires sur un lecteur réseau ou un support de données USB connecté. Pour cela, appuyez sur la softkey **Créer répertoire transfert** et entrez un nom de répertoire.

La commande affiche toutes les connexions actives dans une fenêtre de sélection. Vous pouvez aussi ouvrir et sélectionner les sous-répertoires contenus dans un répertoire.

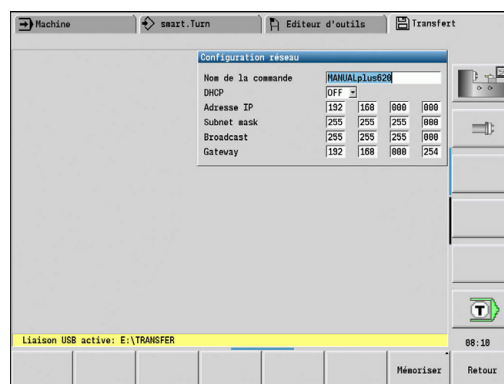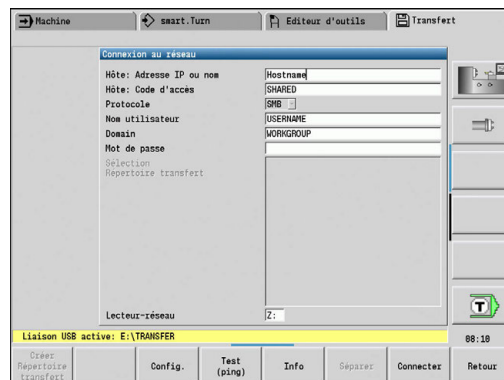


Pour appeler la configuration du réseau :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



 - ▶ Entrer le code **net123**
- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Connexions**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Réseau**
- ▶ La commande ouvre le dialogue **Connexion au réseau**. Les paramètres de connexion se configurent dans cette boîte de dialogue.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Config.** (possible uniquement après connexion)
- ▶ La boîte de dialogue de la configuration réseau est ouverte.

Interface Ethernet (pour le logiciel 548328- xx)

Paramètres de la configuration réseau :

- **Nom de la commande** : nom de la commande numérique
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**
 - ON : les paramètres du réseau sont automatiquement récupérés par le serveur DHCP
 - OFF : les autres paramètres du réseau doivent être configurés manuellement :
 - Adresse IP (statique)
 - Sous-masque réseau
 - Broadcast
 - Gateway


Paramètres de la connexion réseau (SMB) :

- **Protocole** : SMB - réseau Windows
- **Hôte: Adresse IP ou nom** : nom de l'ordinateur ou adresse IP de l'ordinateur cible
- **Hôte: Code d'accès** : nom de l'activation sur l'ordinateur cible (nom partagé)
- **Nom utilisateur** pour la connexion sur l'ordinateur cible
- **Groupe de travail / Domaine** : no du groupe de travail ou du domaine
- **Mot de passe** pour la connexion sur l'ordinateur cible

 

 




Paramètres de la connexion réseau (NFS) :

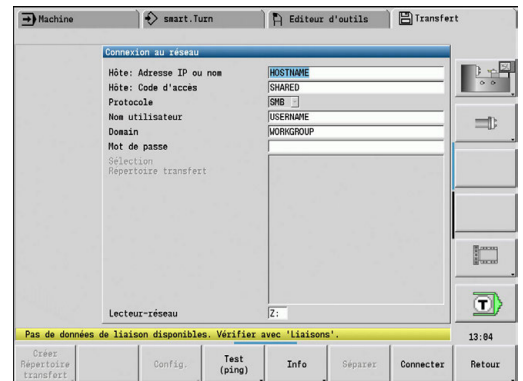- **Protocole** : NFS
- **Adresse IP de l'hôte** : adresse IP de l'ordinateur cible
- **Hôte: Code d'accès** : nom de l'activation sur l'ordinateur cible (nom partagé)
- **rsize**
- **wsize**
- **time0**
- **soft**

Choix du répertoire du projet : la commande lit et écrit toutes les données dans un répertoire de projet donné. Chaque répertoire de projet comprend une image de la structure des répertoires de la commande. Sélectionnez un répertoire de projet avec lequel doit être établie la connexion. Si aucun répertoire de projet n'est encore présent sur le chemin d'accès, il en sera créé un lors de la connexion.



Softkeys de la configuration réseau

Softkey	Signification
	Lorsque la liaison est établie, crée un répertoire du nom de votre choix au chemin cible
	Ouvre la boîte de dialogue Configuration réseau
	Ouvre la boîte de dialogue Vérification de la Connexion au réseau et lance une requête PING sur la cible définie
	Etablit dans une fenêtre la liste de toutes les informations réseau
	Coupe une connexion réseau existante. Si un support de données USB est actif, une commutation sur cette liaison se fait.
	Etablit la liaison, passe au dernier répertoire de projet sélectionné
	Revient dans le menu de softkeys avec les fonctions de transfert

Interface Ethernet (avec le logiciel 548431-05)

Introduction

En standard, la commande est équipée d'une carte Ethernet pour être connectée au réseau en tant que client.

La commande transfère les données via la carte Ethernet avec :

- le protocole **SMB (Server Message Block)** pour systèmes d'exploitation Windows, ou
- la famille de protocoles **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)**, à l'aide du **NFS (Network File System)**. La commande supporte aussi le protocole **NFS V3** qui permet d'obtenir des taux de transfert de données élevés.

Options de connexion

Vous pouvez intégrer la carte Ethernet de la commande à votre réseau en utilisant le port **RJ45** ou la connecter directement à un PC. La connexion est isolée galvaniquement de l'électronique de la commande.




La longueur maximale du câble entre la commande et un point de jonction dépend de la classe de qualité du câble, de son pourtour et du type du réseau.

Si vous connectez la commande directement à un PC, vous devez utiliser un câble croisé.

Faites configurer la commande par un spécialiste réseau.

Notez que la commande exécute automatiquement un redémarrage si vous modifiez son adresse IP.

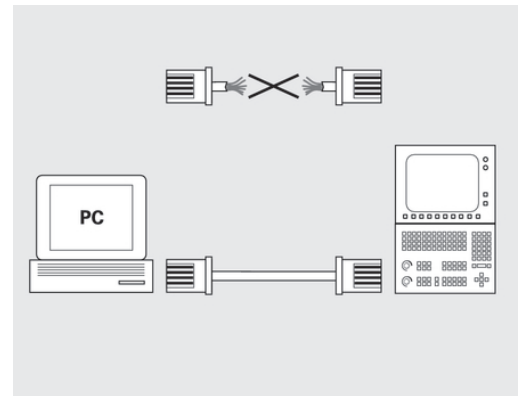

Configurer la commande

Pour appeler les paramètres généraux du réseau :





- DEFINE NET
 - Appuyez sur la softkey **DEFINE NET** pour définir les paramètres généraux du réseau
 - L'onglet **Nom de l'ordinateur** est actif.

Configuration	Signification
Interface primaire	Nom de l'interface Ethernet qui doit être reliée au réseau de votre entreprise. Elle est active uniquement si une seconde interface Ethernet est disponible en option sur le hardware de la commande.
Nom de l'ordinateur	Nom avec lequel la commande doit apparaître dans le réseau de votre entreprise
Fichier hôte	Requis uniquement pour les applications spéciales ! Nom d'un fichier dans lequel sont définies les affectations entre adresses IP et noms d'ordinateurs

- Sélectionnez l'onglet **Interfaces** pour la programmation des paramètres d'interface

Configuration	Signification
Liste des interfaces	Liste des interfaces Ethernet actives. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sélectionner l'une des interfaces de la liste (avec la souris ou les touches fléchées) ■ Bouton Activer : activer l'interface sélectionnée (X dans la colonne Actif) ■ Bouton Désactivation : désactiver l'interface sélectionnée (dans la colonne Actif) ■ Bouton Configurer : ouvrir le menu de configuration

Autoriser IP-forwarding	Cette fonction doit être désactivée par défaut ! N'activer la fonction que si la seconde interface Ethernet, en option sur la commande, doit être exploitée en externe à des fins de diagnostics. N'activer que si vous êtes en liaison avec le service après-vente
--------------------------------	---

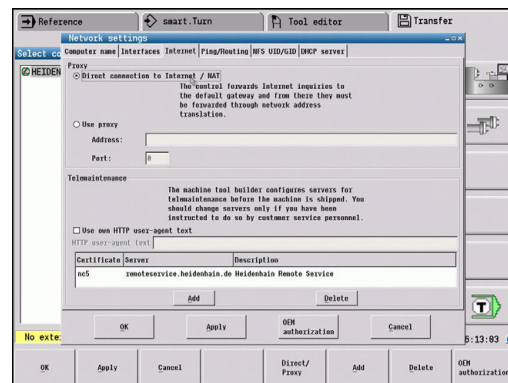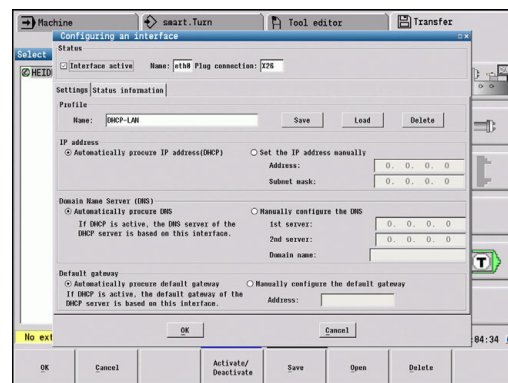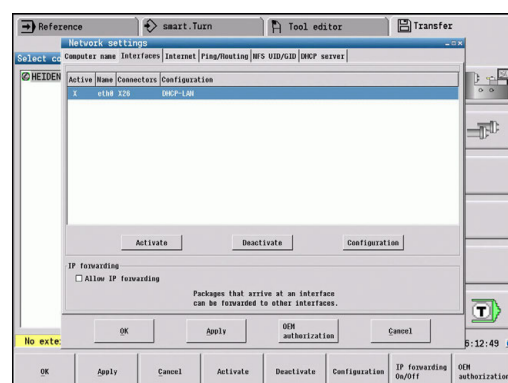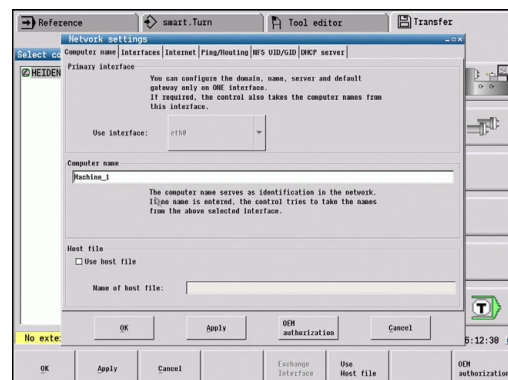

- Sélectionner le bouton **CONFIGURER** pour ouvrir le menu de configuration

Configuration

Etat

Signification

- **interface active** : état de la liaison avec l'interface Ethernet sélectionnée
- **Nom** : nom de l'interface que vous êtes en train de configurer
- **Connexion**: numéro de la connexion de cette interface à l'unité logique de la commande

Profil




Vous pouvez alors créer ou sélectionner un profil dans lequel tous les paramètres qui s'affichent dans cette fenêtre seront enregistrés. HEIDENHAIN propose les deux profils standard suivants.

- **DHCP-LAN** : paramètres de l'interface Ethernet standard qui devraient fonctionner dans un réseau d'entreprise standard
- **MachineNet** : paramètres de la deuxième interface Ethernet optionnelle servant à configurer le réseau de la machine

Avec les boutons correspondants, vous pouvez mémoriser, charger ou effacer les profils

Adresse IP

- Option **Récupérer automatiquement l'adresse IP** : la commande est censée récupérer l'adresse IP du serveur DHCP
- Option **Configurer manuellement l'adresse IP** : définir manuellement l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Programmation : quatre valeurs numériques séparées par un point, par ex. **160.1.180.20** et **255.255.0.0**

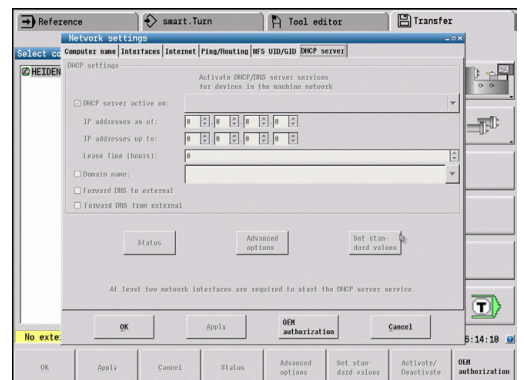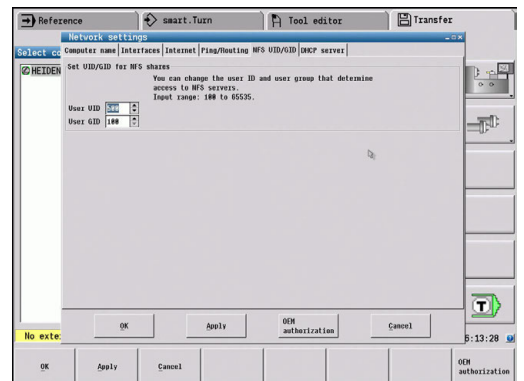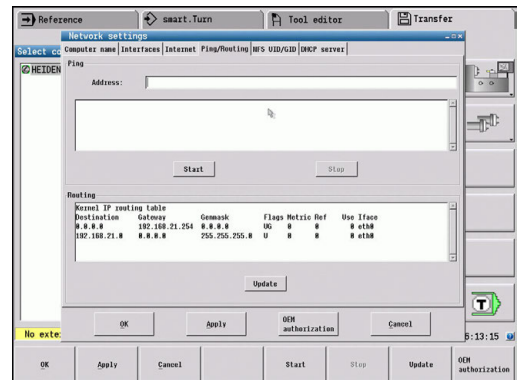

Configuration	Signification
Domain Name Server (DNS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Option Récupérer DNS automatiquement : la commande doit récupérer automatiquement l'adresse IP du serveur du nom de domaine (Domain Name) ■ Option Configurer DNS manuellement : entrer manuellement les adresses IP du serveur et du nom de domaine
Gateway par défaut	<ul style="list-style-type: none"> ■ Option Récupérer automatiquement Gateway par défaut : la commande doit récupérer automatiquement la passerelle par défaut (Default Gateway) ■ Option Configurer manuellement Gateway par défaut : entrer manuellement les adresses IP de la passerelle par défaut (Default Gateway)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valider les modifications avec la touche OK ▶ Sinon, rejeter les modifications avec la touche Annuler ▶ Sélectionner l'onglet Internet 	

Configuration	Signification
Proxy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liaison directe avec Internet / NAT : la commande transmet les demandes Internet à la passerelle par défaut (Default Gateway) qui doit ensuite les transférer par Network Address Translation (par ex. en cas de connexion directe à un modem) ■ Utiliser proxy : adresse et port du routeur Internet du réseau, interroger l'administrateur réseau
Télémaintenance	<p>Le constructeur de la machine configure ici le serveur pour la télémaintenance.</p> <p>Ne procéder à des modifications qu'avec l'accord du constructeur de la machine !</p>

- ▶ Sélectionnez l'onglet **Ping/Routage** pour procéder au paramétrage du ping et du routage

Configuration	Signification
Ping	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dans le champ de saisie Adresse : entrer le numéro IP dont vous souhaitez vérifier une connexion réseau ▶ Programmation : quatre valeurs numériques séparées par un point, par ex. 160.1.180.20 ▶ Vous pouvez aussi introduire le nom de l'ordinateur dont vous voulez vérifier la connexion. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton START : lancer la vérification. La commande affiche les informations d'état dans le champ Ping. ■ Bouton STOP : mettre fin à la vérification

Routage	<p>Pour les spécialistes du réseau !</p> <p>Informations d'état du système d'exploitation pour le routage actuel</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton Actualiser : actualiser le routage
----------------	--

- ▶ Sélectionnez l'onglet **NFS UID/GID** pour entrer des identifiants d'utilisateur et de groupe

Configuration	Signification
Initialiser UID/GID pour NFS-Shares	<ul style="list-style-type: none"> ■ User ID : définition de l'identification utilisateur avec laquelle l'utilisateur final accède aux fichiers du réseau. Demander la valeur à votre administrateur réseau ■ Group ID : définition de l'identification du groupe avec laquelle vous accédez au fichiers du réseau. Demander la valeur à votre administrateur réseau

- ▶ Sélectionnez l'onglet **Serveur DHCP** pour configurer les paramètres du serveur DHCP du réseau de machines



Consultez le manuel de votre machine !

La configuration du serveur DHCP est protégée par un mot de passe. Toutes les informations utiles s'obtiennent auprès du constructeur de votre machine.

Configuration	Signification
Serveur DHCP actif	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adresses IP à partir de : définition de l'adresse IP à partir de laquelle la TNC doit déduire le pool d'adresses IP dynamiques. Les valeurs grisées sont affichées par la commande à partir de l'adresse IP statique de l'interface Ethernet définie. Celles-ci ne sont pas exploitables. ■ Adresses IP jusqu'à : définition de l'adresse IP jusqu'à laquelle la commande doit déduire le pool d'adresses IP dynamiques. ■ Lease Time (heures): temps pendant lequel l'adresse IP dynamique d'un client doit restée réservée. Si un client se manifeste pendant cette période, alors la commande attribuée à nouveau la même adresse IP dynamique. ■ Nom Domaine: vous pouvez définir ici au besoin un nom pour le réseau de la machine. Requis si, par exemple, le même nom est attribué au réseau des machines et au réseau externe ■ Transmettre DNS vers l'extérieur : si l'option IP Forwarding est active (onglet Interfaces), vous pouvez faire en sorte que la résolution du nom des appareils du réseau de la machine puisse également être utilisée par le réseau externe.

Configuration	Signification
	<ul style="list-style-type: none">■ Transmettre DNS de l'extérieur : si l'option IP Forwarding est active (onglet Interfaces), vous pouvez faire en sorte que les requêtes DNS des appareils au sein du réseau de la machine soient également transférées au serveur de noms du réseau externe, dans la mesure où le serveur DNS du MC ne peut pas répondre à la requête.■ Bouton Etat : appeler la vue des appareils ayant une adresse dynamique au sein du réseau de la machine. Vous pouvez également configurer ces appareils.■ Bouton Options étendues : possibilités de paramétrage étendues pour le serveur DNS/DHCP■ Bouton Initialise Valeurs stand. : définir des paramètres d'usine

Paramètres de réseau spécifiques aux appareils

Pour appeler des paramètres réseau spécifiques à un appareil :

- ▶ Appuyez sur la softkey **Réseau** pour programmer des paramètres réseau spécifiques à un appareil
- ▶ Vous pouvez définir autant de configurations réseau que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez en gérer qu'un maximum de 7 simultanément.

Configuration



Signification

Lecteur réseau

Liste de toutes les unités connectées au réseau.

Dans les colonnes, la commande affiche l'état des connexions réseaux.

- **Mount** : lecteur réseau connecté ou non connecté
- **Auto** : le lecteur réseau doit être connecté manuellement ou automatiquement.
- **Type** : type de connexion réseau Cifs et nfs possibles
- **Lecteur** : désignation du lecteur sur la commande
- **ID** : ID interne permettant de savoir si plusieurs connexions ont été définies via un point de montage
- **Serveur** : nom du serveur
- **Nom de partage** : nom du répertoire sur le serveur auquel la commande doit accéder.
- **Utilisateur** : nom de l'utilisateur sur le réseau
- **Mot de passe** : lecteur réseau protégé par mot de passe ou non

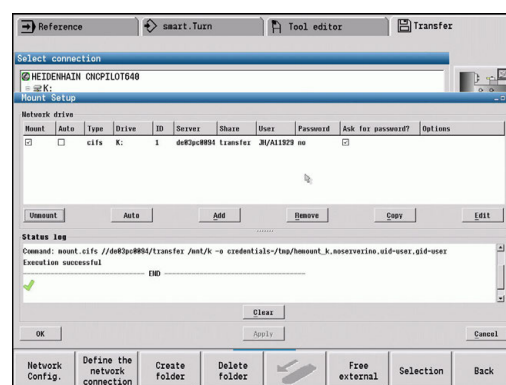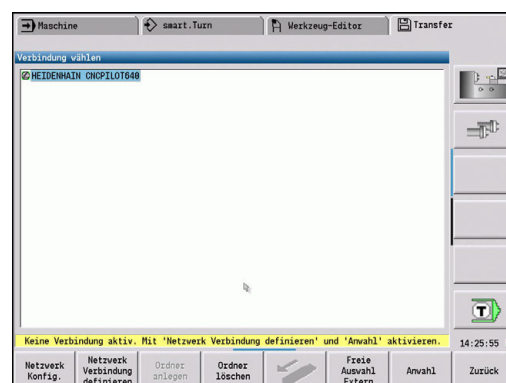

Configuration	Signification
	<ul style="list-style-type: none">■ Demander mot de passe? : demander ou non le mot de passe lors de la connexion■ Options : affichage de plusieurs options de connexion
	<p>La gestion des unités du réseau se fait au moyen des boutons de commande.</p> <p>Pour ajouter des lecteurs réseau, utilisez le bouton Ajouter : la commande lance alors l'assistant de connexion. Une assistance par dialogue vous aide alors lors de l'introduction des données requises.</p>

Connexion USB

Etablir une liaison USB :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Raccorder le support de données USB à l'interface USB de la commande
- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)




- ▶ Appuyer sur la softkey **Connexions**



- ▶ Appuyer sur la softkey **USB**
- ▶ La commande ouvre la boîte de dialogue **USB**. Les paramètres de connexion se configurent dans cette boîte de dialogue.



- ▶ Les softkeys vous permettent de couper la liaison avec un support de données USB ou d'en établir une nouvelle

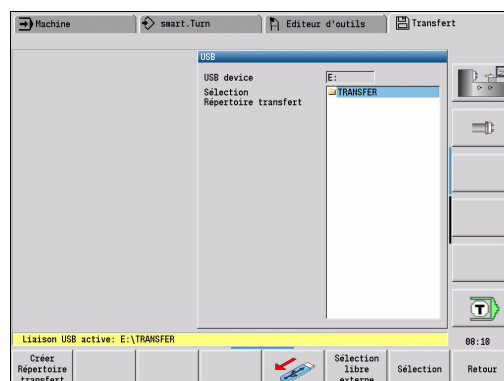

D'une manière générale, la plupart des appareils USB peuvent être connectés à la commande. Dans certains cas, par exemple, pour de grandes longueurs de câble entre le panneau de commande et le ordinateur principal, il se peut qu'un périphérique USB ne soit pas détecté par la commande. Il faut alors utiliser un autre périphérique USB.

Softkeys pour connexion USB

Softkey	Signification
	Crée un répertoire avec le nom de votre choix sur le support de données USB
	Coupe la liaison avec le support de données USB et prépare l'appareil au retrait du support de données USB
	Permet d'accéder à des fichiers qui ne sont pas correctement sauvegardés dans un répertoire de projet
	Sélectionne le répertoire de projet préalablement sélectionné avec les touches de curseur
	Revient au menu de softkeys avec les fonctions de transfert

Caractéristiques de la transmission des données

La commande gère des programmes DIN, des sous-programmes DIN, des programmes-cycles et des **Contours ICP** dans différents répertoires. Lorsque vous sélectionnez le **groupe de programmes**, la commande commute automatiquement dans le répertoire correspondant.

Les paramètres et les données d'outils sont enregistrés dans un fichier ZIP du répertoire **para** ou **tool** de la commande. Ce fichier de sauvegarde peut ensuite être envoyé vers un répertoire de projet situé sur le poste distant.



- Si des fichiers de programmes sont ouverts dans un autre mode de fonctionnement, ceux-ci ne seront pas écrasés.
- **L'importation de données d'outils et de paramètres n'est possible qu'à condition qu'aucun programme ne soit lancé dans le sous-mode Déroul.progr..**

Fonctions de transfert disponibles :

- **Programmes** : envoyer ou recevoir des fichiers
- Créer, envoyer et recevoir une **Sauvegarde de paramètres**
- **Restaurer paramètres** : importer à nouveau une sauvegarde (backup) de paramètres
- Créer, envoyer et recevoir une **Sauvegarde des outils**
- **Restaurer les outils** : importer à nouveau une sauvegarde d'outils
- Créer et émettre les **données de maintenance**
- Création d'une **sauvegarde de données** : sauvegarder toutes les données dans un répertoire de projet
- **Sélection libre externe** : sélectionne les fichiers de programme d'un support de données USB
- **Fonctions auxil.** : importer des programmes-cycles et des programmes DIN de la MANUALplus 4110, importer des données d'outils de la CNC PILOT 4290

Structure de répertoires - archivage de fichiers

Répertoire	Types de fichiers
\dxf	Plans en format DXF
\gtb	Suites d'usinage (TURN PLUS)
\gti	Descriptions de contour ICP : <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi (contour de tournage) ■ *.gmr (contour de la pièce brute) ■ *.gms (face frontale axe C) ■ *.gmm (pourtour axe C)
\gtz	Programmes-cycles (sous-mode Apprentissage) *.gmz
\ncps	Programmes DIN (mode smart.Turn) : <ul style="list-style-type: none"> ■ *.nc (programmes principaux) ■ *.ncs (sous-programmes)
\para	Fichiers de sauvegarde de paramètres PA_*.zip (paramètres)
\table	Fichiers de sauvegarde de paramètres TA*.zip (tableaux)
\tool	Fichiers de sauvegarde d'outils TO*.zip (données d'outils et technologiques)
\figures	Fichiers-images pour les sous-programmes *.bmp, *.png ou *.jpg
\data	Fichiers Service Service*.zip

Répertoire de transfert

Il n'est possible de transférer les données de la commande vers un support externe que dans un répertoire de transfert créé précédemment. Dans ce répertoire de transfert, les fichiers sont classés suivant la même structure que celle de la commande.

Les répertoires de transfert peuvent uniquement être utilisés dans le chemin de réseau sélectionné ou dans le répertoire racine du support de données USB.

Transférer les programmes (fichiers)

Sélection du groupe de programmes



La transmission des captures d'écran (touche **PRT SC**) s'effectue dans la rubrique **Service**.

Pour sélectionner un groupe de programmes :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Connexions**



- ▶ Appuyer sur la softkey **USB**



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Réseau**



- ▶ Sélectionner le répertoire de projet, puis appuyer sur la softkey **Sélection** (USB)



- ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Connecter** (réseau)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Retour** pour sélectionner les données




- ▶ Commuter sur le transfert de programme



- ▶ Ouvrir le choix de types de programmes



- ▶ Appuyer sur la softkey **Programmes DIN** (ou d'autres types de programmes) pour activer le transfert

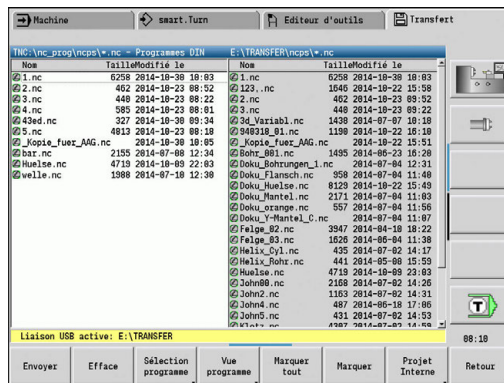

Lors du transfert de tâches automatiques, la commande transmet automatiquement les tâches sélectionnées avec tous les programmes principaux, ainsi que les sous-programmes qu'ils contiennent.

Softkeys de sélection des groupes de programmes

Softkey	Signification
Progr. DIN	*.nc : programmes principaux DIN et smart.Turn. Le sous-mode Transfert recherche les sous-programmes dans les programmes et propose de les transférer en même temps.
Sous-PGM DIN	*.ncs : sous-programmes DIN et smart.Turn. Les images auxiliaires sont transmises en même temps.
Progr. cycles	*.gmz : programmes-cycles. Le sous-mode Transfert recherche les sous-programmes et les Contours ICP dans les programmes, et propose de les transférer en même temps.
Contours ICP	Contours ICP des programmes-cycles : <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi (contour de tournage) ■ *.gmr (contour de la pièce brute) ■ *.gms (face frontale axe C) ■ *.gmm (pourtour axe C)
Type fich. suivant	Commuter entre les différents types de fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner ici des tâches automatiques.
Sélection libre externe	Rend possible le choix de données de programme d'un support USB, sans utilisation d'un répertoire de projet.
Masq. fich.	Masquage des noms de fichiers à l'intérieur d'un groupe de programme sélectionné.

Sélection du programme

La commande affiche la liste de fichiers de la commande dans la fenêtre de gauche. Lorsque la connexion est établie, la fenêtre de droite affiche les fichiers du poste distant. Utiliser les touches de curseur pour commuter entre la fenêtre de gauche et la fenêtre de droite.

Pour sélectionner des programmes, vous devez placer le curseur sur le programme de votre choix et actionner la softkey **Marquer** ou bien marquer tous les programmes avec la softkey **Marquer tout**.

Les programmes sélectionnés s'affichent en couleur. Appuyer à nouveau sur Sélectionner pour effacer votre sélection.

La commande affiche la taille du fichier ainsi que la date et l'heure de la dernière modification du programme dans la liste à condition que la longueur du nom du fichier le permette.

Avec les programmes/sous-programmes DIN, vous pouvez en plus visualiser le programme CN avec **Vue programme**.

Le transfert de fichiers est lancé avec la softkey **Envoyer** ou **Recevoir**.

Pendant le transfert, la commande affiche les informations suivantes dans une fenêtre de transfert :

- Nom du programme qui est en cours de transfert
- Si un fichier existe déjà à l'emplacement cible, la commande demande si le fichier doit être écrasé ou non. Vous avez aussi la possibilité d'activer l'écrasement pour tous les fichiers suivants.

Lors du transfert, si la commande détecte qu'il existe des fichiers associés aux données à transférer (sous-programmes, **Contours ICP**), elle ouvre une boîte de dialogue permettant d'établir la liste des fichiers associés et de les transférer.

Softkeys pour la sélection du programme



Softkey	Signification
Marquer tout	Marque tous les fichiers dans la fenêtre actuelle
Marquer	Marque le fichier ou enlève le marquage à la position du curseur et décale le curseur d'une position vers le bas
Vue programme	Ouvre un programme DIN principal ou un sous-programme DIN à importer

Transférer les fichiers de projet

Si vous souhaitez transférer certains fichiers à partir d'un projet, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de projets avec la softkey **Projet** et sélectionner le projet correspondant.

Informations complémentaires: "Gestionnaire de projets", Page 173

i La softkey **Projet Interne** vous permet de gérer des projets et de transférer des répertoires complets.
Informations complémentaires: "Gestionnaire de projets", Page 173

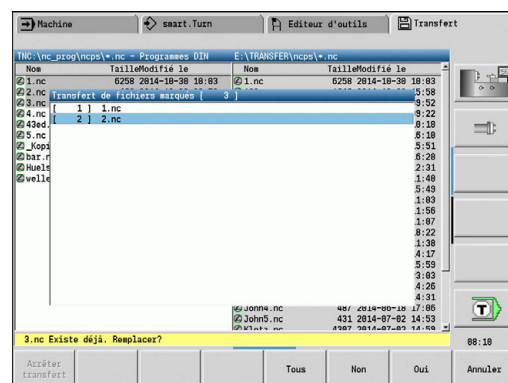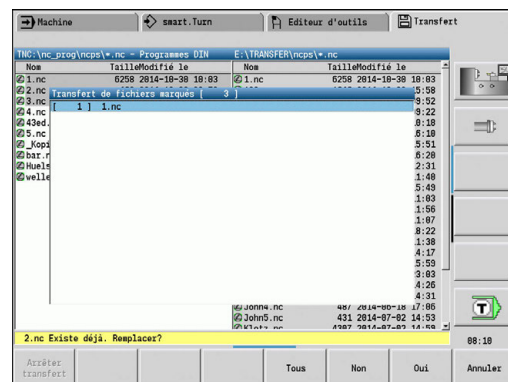

Transférer les paramètres

Transférer les paramètres

La sauvegarde et la restauration des paramètres contient les étapes suivantes :

- **Créer sauvegarde des paramètres** : les paramètres sont regroupés dans des fichiers ZIP et enregistrés sur la commande.
- **Emettre ou recevoir des fichiers de sauvegarde des paramètres**
- **Restaurer des paramètres** : restaurer la sauvegarde dans les données actives de la commande (uniquement avec connexion).

Sélectionner les paramètres

Une sauvegarde des paramètres est possible sans que la connexion soit établie avec le support de données externe.

Pour créer une sauvegarde de paramètres :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Ouvrir le transfert des paramètres

Softkeys de transfert des paramètres

Softkey	Signification
	Emission de tous les fichiers marqués de la commande vers le poste distant
	Réception de tous les fichiers marqués sur le poste distant
	Suppression de tous les fichiers marqués après confirmation (uniquement après connexion)
	Créer une séquence de données de sauvegarde des paramètres sous forme de fichier ZIP
	Restaurer des données à partir d'une séquence de données de sauvegarde sélectionnée (uniquement après connexion)
	Marque tous les fichiers dans la fenêtre actuelle
	Marque le fichier ou enlève le marquage à la position du curseur et décale le curseur d'une position vers le bas
	Ouvre le masque du fichier.

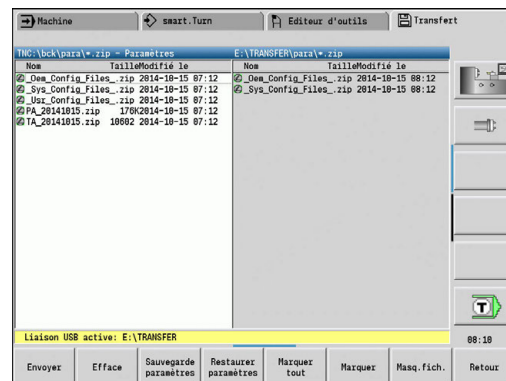

Données de sauvegarde des paramètres

Une sauvegarde de paramètres contient tous les paramètres et tableaux de la commande, à l'exception des données d'outils et des données technologiques.

Chemin et noms des fichiers de sauvegarde :

- Données de config. : \para\PA_*.zip
- Tableaux : \table\TA_*.zip


La fenêtre de transfert n'affiche que le répertoire **para**. Le fichier correspondant dans **table** est généré et transféré en même temps.

Le transfert de fichiers est lancé avec la softkey **Envoyer** ou **Recevoir**.

Transférer les données d'outils

La sauvegarde et la restauration de données d'outils s'effectuent selon les étapes suivantes :

- **Créer une sauvegarde d'outils** : les paramètres sont regroupés dans des fichiers ZIP et enregistrés sur la commande.
- **Emettre ou recevoir des fichiers de sauvegarde des paramètres**
- **Restaurer des paramètres** : restaurer la sauvegarde dans les données actives de la commande (uniquement après connexion).

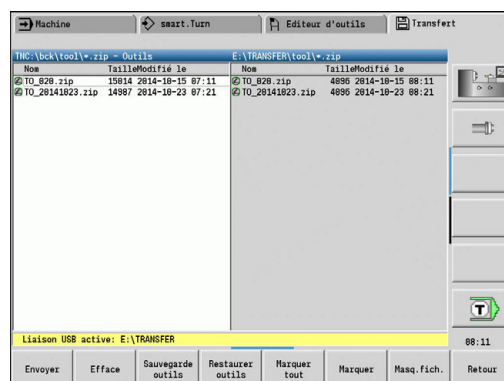

Sélectionner les outils

On peut aussi réaliser une sauvegarde des outils sans que la connexion soit établie avec le support de données externe.

Pour créer une sauvegarde d'outils :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outils**







Softkeys de transfert d'outils

Softkey	Signification
Envoyer	Emission de tous les fichiers marqués de la commande vers le poste distant
Recevoir	Réception de tous les fichiers marqués sur le poste distant
EFFACER	Suppression de tous les fichiers marqués après confirmation (uniquement après connexion)
Sauvegarde outils	Création d'une séquence de sauvegarde des outils sous forme de fichier ZIP
Restaurer outils	Restauration de données à partir d'une séquence de données de sauvegarde sélectionnée (uniquement après connexion)
Marquer tout	Marque tous les fichiers dans la fenêtre actuelle
Marquer	Sélection ou désélection du fichier qui se trouve à la position du curseur et commutation du curseur d'une position vers le bas
Masq. fich.	Sélectionner le type de fichier ZIP ou HTT. Les données d'outils peuvent aussi être directement transférées sous forme de fichier HTT (par ex. à partir d'un appareil de pré-réglage d'outils)

 Données de sauvegarde d'outils

Lors d'une sauvegarde d'outils, vous avez le choix entre sauvegarder tous les outils ou sauvegarder des outils individuels. Ces outils doivent être sélectionnés dans la liste d'outils ou dans la liste de la tourelle.

Pour sélectionner des outils à sauvegarder :

- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Sauvegarde outils**
- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Liste d'outils**
- 
 - ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Liste de tourelle**
- 
 - ▶ Sinon, appuyer sur la softkey **Liste magasin**(dépend de la machine)
- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Markieren**
- 
 - ▶ Appuyer sur la softkey **Confirmer sélection**

La commande affiche une fenêtre de sélection. Dans cette fenêtre, vous pouvez définir les données d'outils que vous souhaitez sauvegarder.

Sélection du contenu des fichiers de sauvegarde :

- Outils
- Commentaires d'outils
- Données technolog.
- Palpeur
- Porte-outils

Chemin et nom de fichier des fichiers de sauvegarde : \bck\tool
\TO_*.zip

Le transfert de fichiers est lancé avec la softkey **Envoyer** ou **Recevoir**.

Lors de la restauration des fichiers de sauvegarde, tous les fichiers de sauvegarde disponibles sont affichés. La softkey **Liste d'outils** vous permet de sélectionner individuellement des outils au sein d'un fichier de sauvegarde.

Vous pouvez choisir dans le fichier de sauvegarde les données d'outils que vous voulez importer.

Créer les fichiers Service

Les fichiers services comprennent divers fichiers Log, utilisés par le S.A.V. pour la recherche d'erreurs. Toutes les informations importantes sont regroupées dans un jeu de fichiers Service sous forme de fichier ZIP.

Chemin et nom de fichier des fichiers de sauvegarde : \data \SERVICEx.zip ("x" désigne un numéro croissant)

La commande génère toujours le fichier de service avec le numéro

1. Les fichiers déjà existants sont renommés avec les numéros
- 2 – 5. Un fichier existant qui porte déjà le numéro **5** est supprimé.

La sauvegarde de fichiers Service inclut les étapes suivantes :

- **Créer des fichiers de service** : les informations sont regroupées dans un fichier ZIP et enregistrées sur la commande.
- **Emission des fichiers Service**

Sélection de fichiers Service

Il est possible de créer des fichiers service même sans qu'aucune liaison ne soit établie avec le support de données externe.

 
Pour créer des fichiers Service :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)




- ▶ Appuyer sur la softkey **S.A.V.**

Softkeys pour le transfert de fichiers Service


Softkey	Signification
Envoyer	Emission de tous les fichiers marqués de la commande vers le poste distant
EFFACER	Suppression de tous les fichiers marqués après confirmation (uniquement après connexion)
Choix de la TNC :	Sélectionner le répertoire principal de la TNC, par ex. pour la transmission des captures d'écran générées au préalable (touche PRT SC)
Marquer tout	Marque tous les fichiers dans la fenêtre actuelle
Marquer	Sélection ou désélection du fichier qui se trouve à la position du curseur et commutation du curseur d'une position vers le bas
Créer fichiers service	Génération d'une séquence de données de fichiers Service sous forme de fichier ZIP

Enregistrement des fichiers de maintenance

 Enregistrer les fichiers de maintenance :



 - ▶ Appuyer sur la softkey **Créer fichiers service**
- ▶ Entrer le nom sous lequel vous souhaitez sauvegarder votre fichier service.



- ▶ Appuyer sur la softkey **Mémoriser**

Créer une sauvegarde des données

Une sauvegarde de données inclut les étapes suivantes :

- Copier les fichiers dans le répertoire de transfert.
 - Programmes principaux CN
 - Sous-programmes CN (avec figures)
 - Programmes-cycles
 - Contours ICP
- Génération d'une sauvegarde de paramètres et copie de fichiers de sauvegarde issus des répertoires **para** et **table** vers le répertoire de projets. (PA_Backup.zip, TA_Backup.zip)
- Génération d'une sauvegarde d'outils et copie de toutes les sauvegardes d'outils du répertoire **tool** vers le répertoire de projet (TO_Backup.zip)
- Les fichiers Service ne sont **pas** générés, ni copiés.

Sélectionner une sauvegarde de données

Une sauvegarde de données peut également être générée sans liaison existante avec le support de données externe.

 
Pour créer une sauvegarde de données :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Appuyer sur la softkey **Sauvegarde données**

Softkeys pour le transfert de sauvegarde de données

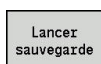Softkey	Signification
	Lance la sauvegarde de données dans un répertoire de transfert complet



- Les fichiers présents sont écrasés sans demande de confirmation.
- La sauvegarde de données peut être interrompue avec la softkey **Annuler**. La sauvegarde partielle commencée est menée à terme.


Importer des programmes CN issus des commandes antérieures

Le format de programme des commandes MANUALplus 4110 et CNC PILOT 4290 antérieures est différent de celui des commandes MANUALplus 620 et CNC PILOT 640. Vous pouvez toutefois adapter les programmes des commandes antérieures à la commande actuelle à l'aide du convertisseur de programme. Ce convertisseur fait partie intégrante de votre commande. Le convertisseur réalise les adaptations nécessaires d'une manière quasi automatique.

Aperçu des programmes CN convertibles :

- MANUALplus 4110
 - Programmes-cycles
 - Définitions de contours ICP
 - Programmes DIN
- CNC PILOT 4290 : programmes DIN-PLUS

Les programmes TURN PLUS de la CNC PILOT 4290 ne sont **pas** convertibles.

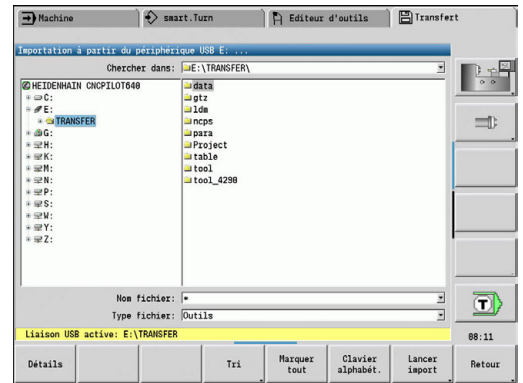

Importer les programmes CN du support de données associé


Pour importer des programmes CN :




- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**




- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)

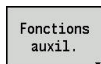

 - ▶ Ouvrir le menu avec la softkey **Fonctions auxil.**



 - ▶ Ouvrir le menu avec la softkey **Fonctions import**



- ▶ Choix des programmes-cycles ou des Contours ICP de la MANUALplus 4110 (*.gtz)



- ▶ Sinon, choix des programmes DIN de la MANUALplus 4110 (*.nc/ *.ncs)



- ▶ Sinon, choix des programmes de la CNC PILOT 4290 (*.nc/ *.ncs)



- ▶ Utiliser les touches de curseur pour sélectionner le répertoire, puis la touche **ENT** pour passer dans la fenêtre de droite
- ▶ Utiliser la touche de curseur pour sélectionner le programme CN à convertir



- ▶ Sinon, sélectionner tous les programmes CN



- ▶ Lancer le filtre d'importation pour convertir le (ou les) programme(s) au format de votre commande



Les programmes-cycles, les descriptions de contour ICP, les programmes DIN et sous-programmes DIN importés portent le préfixe **CONV_....**

La commande adapte l'extension et importe les programmes CN dans les bons répertoires.

Convertir des programmes-cycles

La MANUALplus 4110 et la MANUALplus 620 ou la CNC PILOT 640 présente des concepts de gestion des outils, des données technologiques (etc.) différentes.

Les cycles de la MANUALplus 620 ou de la CNC PILOT 640 connaissent en outre plus de paramètres que les cycles de la MANUALplus 4110.

Attention aux points suivants :

- **Appel d'outil** : la prise en compte du numéro dépend du type de programme disponible - **programme Multifix** (numéro à deux chiffres) ou **programme Tourelle** (numéro à quatre chiffres).
 - Numéro d'outil à 2 chiffres : le numéro d'outil est pris en compte comme **ID** et **T1** est inscrit comme numéro d'outil.
 - Numéro d'outil à 4 chiffres (Tddpp) : les deux premiers chiffres du numéro d'outil (dd) sont pris en compte comme **ID** et les deux derniers chiffres (pp) sont pris en compte comme **T**.
- **Approcher le point de changement d'outil** : le convertisseur entre la valeur **Aucun axe** au **Point chgt outil G14**. Ce paramètre n'est pas utilisé dans la 4110.
- **Distance de sécurité** : le convertisseur reporte les distances de sécurité définies au paramètre **Paramètres généraux** dans les champs **Distance de sécurité G47, ... SCI, ... SCK**
- Les **fonctions M** sont prises en compte sans changement.
- **Appel de Contours ICP** : le convertisseur complète le préfixe **CONV_...** lors de l'appel d'un Contours ICP
- **Appel de cycles DIN** : le convertisseur complète le préfixe **CONV_...** lors de l'appel d'un cycle DIN.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Les programmes CN convertis peuvent présenter des contenus mal convertis (en fonction de la machine) ou des contenus non convertis. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Adapter des programmes CN convertis à la commande actuelle
- ▶ S'aider du graphique pour contrôler le programme CN dans le sous-mode **Simulation**

Convertir des programmes DIN

En plus des différents concepts de gestion des outils, des données technologiques (etc.), les programmes DIN doivent en plus tenir compte de la description des contours et de la programmation avec les variables.

Tenez compte des points suivants lors de la conversion des programmes DIN de la MANUALplus 4110 :

- **Appel d'outil** : la prise en compte du numéro dépend du type de programme disponible - **programme Multifix** (numéro à deux chiffres) ou **programme Tourelle** (numéro à quatre chiffres).
- **Aller au point de changement d'outil** : le convertisseur inscrit **aucun axe** comme paramétrage à **Point de changement d'outil G14**. Ce paramètre n'est pas utilisé dans la 4110.
- **Description de la pièce brute** : une description de pièce brute **G20** et **G21** de la 4110 devient une **P. BR. AUXIL** sur votre commande.
- **Descriptions des contours** : dans les programmes de la 4110, la description de contour suit les cycles d'usinage. Lors de la conversion, la description du contour devient une **P. BR. AUXIL**. Le cycle **USINAGE** correspondant se rapporte alors à ce contour auxiliaire.
- **Programmation des variables** : les accès des variables aux données d'outils, aux cotes de la machine, aux corrections **D**, aux données de paramètres et aux événements ne peuvent pas être convertis. Ces séquences de programmes doivent être adaptées.
- Les **fonctions M** sont prises en compte sans changement.
- **Inch ou mm** : le convertisseur ne peut pas déterminer le système d'unités du programme de la 4110. Ainsi aucun système d'unité n'est présent dans le programme cible. Cela doit être précisé par l'utilisateur.

Attention aux points suivants lors de la conversion des programmes DIN de la CNC PILOT 4290 !

- **Appel d'outil** (instructions **T** de la section **TOURELLE**) :
 - Les instructions **T** qui se réfèrent à une base de données d'outils sont prises en compte sans changement (exemple : T1 ID"342-300.1")
 - Les instructions **T** qui contiennent des données d'outils ne peuvent pas être converties.
- **Programmation des variables** : les accès des variables aux données d'outils, aux cotes de la machine, aux corrections **D**, aux données de paramètres et aux événements ne peuvent pas être convertis. Ces séquences de programmes doivent être adaptées.
- Les **fonctions M** sont prises en compte sans changement.
- **Noms des sous-programmes externes** : le convertisseur complète le préfixe **CONV_...** lors de l'appel d'un sous-programme externe.



Si le programme DIN contient des éléments non convertibles, la séquence correspondante CN apparaît sous forme de commentaire. Ce commentaire est précédé de la mention **AVERTISSEMENT**. Selon le cas, l'instruction non convertible devient une ligne de commentaire ou la séquence CN non convertible suit le commentaire.

REMARQUE


Attention, risque de collision !

Les programmes CN convertis peuvent présenter des contenus mal convertis (en fonction de la machine) ou des contenus non convertis. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Adapter des programmes CN convertis à la commande actuelle
- ▶ S'aider du graphique pour contrôler le programme CN dans le sous-mode **Simulation**

Importer les données d'outil de la CNC PILOT 4290

Le format de la liste d'outils de la CNC PILOT 4290 est différent de celui de la MANUALplus 620 et de la CNC PILOT 640. Vous pouvez utiliser le convertisseur de programme pour adapter les données d'outils à la nouvelle commande.

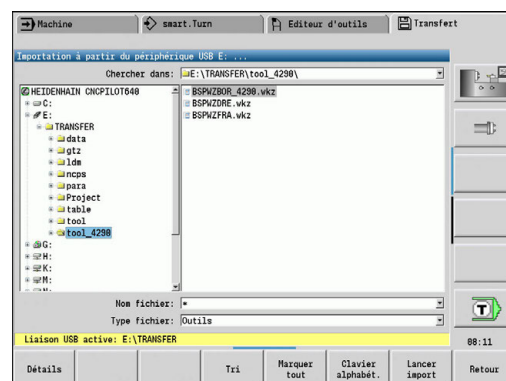

Importer les données d'outils du support de données connecté

Pour importer des données d'outils :



- ▶ Sélectionner le mode **Organisation**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Transfert** (lors de la connexion)



- ▶ Ouvrir le menu avec la softkey **Fonctions auxil.**



- ▶ Ouvrir le menu avec la softkey **Fonctions import**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Outils**



- ▶ Utiliser les touches de curseur pour sélectionner le répertoire, puis la touche **ENT** pour passer dans la fenêtre de droite



- ▶ Utiliser la touche de curseur pour sélectionner les données d'outils



- ▶ Sinon, sélectionner toutes les données d'outils



- ▶ Lancer le filtre d'importation pour la conversion

La commande génère un tableau avec le nom CONV_*.HTT pour chaque fichier importé. Pour lire les fichiers importés, vous pouvez utiliser la fonction de restauration, à condition d'avoir paramétré le masque de fichier sur le type de fichier ***.htt**.

9.4 Service-Pack

Si des modifications ou des extensions doivent être apportées au logiciel de la commande, le constructeur de votre machine met un correctif (Service Pack) à votre disposition. En règle générale, le Service-Pack est installé au moyen d'une clef USB de 1Go (ou plus). Le logiciel nécessaire au Service-Pack est compressé dans le fichier **setup.zip**. Ce fichier est mémorisé sur une clef USB.

Service-packs, installer

La commande sera mise hors service lors de l'installation du Service-Pack. Avant de démarrer l'opération, vous devez terminer l'édition des programmes CN, etc.

REMARQUE

Attention, risque de perte de données possibles !

La commande n'effectue pas de sauvegarde automatique des données avant d'installer un Service Pack. Les coupures de courant ou d'autres problèmes sont susceptibles de perturber l'installation d'un Service Pack. Les données risquent alors d'être endommagées ou supprimées de manière irrémédiable.

- ▶ Avant l'installation d'un Service Pack, sauvegarder les données à l'aide d'un fichier de sauvegarde

Pour installer un Service Pack :

- ▶ Raccorder une clé USB



- ▶ Passer en mode **Organisation**



- ▶ Appuyer sur la softkey **Clé**



- ▶ Entrer le code 231019
- ▶ Appuyer sur la softkey **UPDATE DATA** (au besoin, commuter la barre de softkeys si la softkey n'est pas visible)



- ▶ Appuyer sur la softkey **CHARGE**





- ▶ Appuyer sur la softkey **CHEMIN** pour sélectionner le répertoire dans la fenêtre de gauche



- ▶ Appuyer sur la softkey **FICHIERS** pour sélectionner le fichier dans la fenêtre de droite



- ▶ Positionner le curseur sur le fichier **setup.zip**
- ▶ Appuyer sur la softkey **SELECT.**
- ▶ La commande vérifie que le Service Pack puisse être utilisé pour la version de logiciel installée sur la commande.
- ▶ Répondre par l'affirmative à la question de sécurité **Voulez-vous vraiment fermer?**
- ▶ Le programme de mise à jour commence alors.
- ▶ Définir la langue (anglais ou allemand)
- ▶ Exécuter la mise à jour

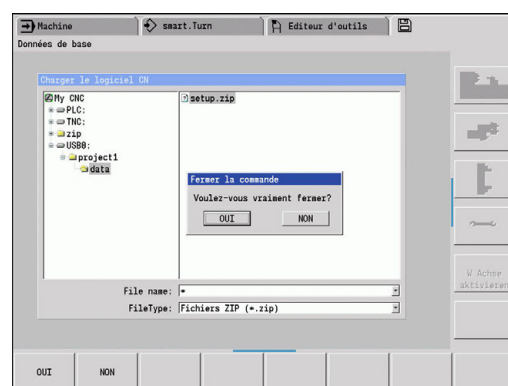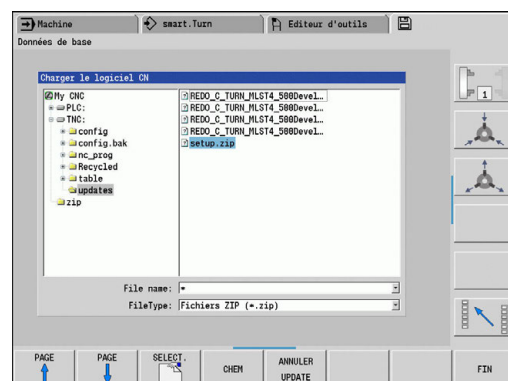

Une fois la mise à jour terminée, la commande redémarre automatiquement la commande.

10

**Tableaux et
résumés**

10.1 Filet

Paramètres de filetage

La commande détermine les paramètres de filetage à l'aide du tableau suivant.

avec:

- **F: Pas de vis** déterminé en fonction du type de filetage, à partir du diamètre, si le signe * est présent.

Informations complémentaires: "Filet", Page 696

- **P: Profondeur filetage**
- **R: Largeur de filetage**
- **A: Angle de flanc à gauche**
- **W: Angle de flanc à droite**

Calcul : $Kb = 0,26384 * F - 0,1 * \# F$

Jeu du filetage **ac** (en fonction du **Pas de vis**) :

- **Pas de vis** <= 1 : **ac** = 0,15
- **Pas de vis** <= 2 : **ac** = 0,25
- **Pas de vis** <= 6 : **ac** = 0,5
- **Pas de vis** <= 13 : **ac** = 1

Type filet Q		F	P	R	A	W
Q = 1 Filet à pas fin métrique ISO	extérieur	–	0,61343 * F	F	30°	30°
	intérieur	–	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 2 Filet métrique ISO	extérieur	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 3 Filet conique métrique ISO	extérieur	–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 4 Filet conique à pas fin métrique ISO		–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 5 Filet trapézoïdal métrique ISO	extérieur	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
	intérieur	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
Q = 6 Filet trapézoïdal métrique plat	extérieur	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
	intérieur	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
Q = 7 Filet en dent de scie métrique	extérieur	–	0,86777 * F	0,73616 * F	3°	30°
	intérieur	–	0,75 * F	F – Kb	30°	3°
Q = 8 Filet rond cylindrique	extérieur	*	0,5 * F	F	15°	15°
	intérieur	*	0,5 * F	F	15°	15°
Q = 9 Filet cylindrique Whitworth	extérieur	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
	intérieur	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 10 Filet conique Whitworth	extérieur	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 11 Filet pas de gaz Whitworth	extérieur	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
	intérieur	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 12 Filet non normé		–	–	–	–	–
Q = 13 Filet UNC US à pas grossier	extérieur	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,54127 * F	F	30°	30°

Type filet Q		F	P	R	A	W
Q = 14 Filet UNF US à pas fin	extérieur	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 15 Filet UNEF US à pas extra fin	extérieur	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 16 Filet conique pas de gaz NPT US	extérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 17 Filet conique pas de gaz Dryseal NPTF US	extérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 18 Filet cylindrique pas de gaz NPSC US avec graissage	extérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 19 Filet cylindrique pas de gaz NPSC US sans graissage	extérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°
	intérieur	*	0,8 * F	F	30°	30°

Pas du filetage**Q = 2****Filet métrique ISO**

Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1	0,25
1,1	0,25
1,2	0,25
1,4	0,3
1,6	0,35
1,8	0,35
2	0,4
2,2	0,45
2,5	0,45
3	0,5
3,5	0,6
4	0,7
4,5	0,75
5	0,8
6	1
7	1
8	1,25
9	1,25
10	1,5
11	1,5
12	1,75
14	2
16	2
18	2,5
20	2,5
22	2,5
24	3
27	3
30	3,5
33	3,5
36	4
39	4
42	4,5
45	4,5
48	5
52	5

Diamètre (en mm)	Pas de filetage
56	5,5
60	5,5
64	6
68	6

Q = 8**Filet rond cylindrique**

Diamètre (en mm)	Pas de filetage
12	2,54
14	3,175
40	4,233
105	6,35
200	6,35

Q = 9**Filet cylindrique Whitworth**

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,938	1,411
3/8"	9,525	1,588
7/16"	11,113	1,814
1/2"	12,7	2,117
5/8"	15,876	2,309
3/4"	19,051	2,54
7/8"	22,226	2,822
1"	25,401	3,175
1 1/8"	28,576	3,629
1 1/4"	31,751	3,629
1 3/8"	34,926	4,233
1 1/2"	38,101	4,233
1 5/8"	41,277	5,08
1 3/4"	44,452	5,08
1 7/8"	47,627	5,645
2"	50,802	5,645
2 1/4"	57,152	6,35
2 1/2"	63,502	6,35
2 3/4"	69,853	7,257

Q = 10
Filet conique Whitworth

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/16"	7,723	0,907
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
3/4"	26,441	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
2"	59,614	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
3"	87,884	2,309
4"	113,03	2,309
5"	138,43	2,309
6"	163,83	2,309

Q = 11
Filet pas de gaz Whitworth

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
5/8"	22,911	1,814
3/4"	26,441	1,814
7/8"	30,201	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/8"	37,897	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 3/8"	44,323	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
1 3/4"	53,746	1,814
2"	59,614	2,309
2 1/4"	65,71	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
2 3/4"	81,534	2,309
3"	87,884	2,309
3 1/4"	93,98	2,309
3 1/2"	100,33	2,309
3 3/4"	106,68	2,309
4"	113,03	2,309
4 1/2"	125,73	2,309
5"	138,43	2,309
5 1/2"	151,13	2,309
6"	163,83	2,309

Q = 13
Filet UNC US

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
0,073"	1,8542	0,396875
0,086"	2,1844	0,453571428
0,099"	2,5146	0,529166666
0,112"	2,8448	0,635
0,125"	3,175	0,635
0,138"	3,5052	0,79375
0,164"	4,1656	0,79375
0,19"	4,826	1,058333333
0,216"	5,4864	1,058333333
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,9375	1,411111111
3/8"	9,525	1,5875
7/16"	11,1125	1,814285714
1/2"	12,7	1,953846154
9/16"	14,2875	2,116666667
5/8"	15,875	2,309090909
3/4"	19,05	2,54
7/8"	22,225	2,822222222
1"	25,4	3,175
1 1/8"	28,575	3,628571429
1 1/4"	31,75	3,628571429
1 3/8"	34,925	4,233333333
1 1/2"	38,1	4,233333333
1 3/4"	44,45	5,08
2"	50,8	5,644444444
2 1/4"	57,15	5,644444444
2 1/2"	63,5	6,35
2 3/4"	69,85	6,35
3"	76,2	6,35
3 1/4"	82,55	6,35
3 1/2"	88,9	6,35
3 3/4"	95,25	6,35
4"	101,6	6,35

Q = 14
Filet UNF US

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
0,06"	1,524	0,3175
0,073"	1,8542	0,352777777
0,086"	2,1844	0,396875
0,099"	2,5146	0,453571428
0,112"	2,8448	0,529166666
0,125"	3,175	0,577272727
0,138"	3,5052	0,635
0,164"	4,1656	0,705555555
0,19"	4,826	0,79375
0,216"	5,4864	0,907142857
1/4"	6,35	0,907142857
5/16"	7,9375	1,058333333
3/8"	9,525	1,058333333
7/16"	11,1125	1,27
1/2"	12,7	1,27
9/16"	14,2875	1,411111111
5/8"	15,875	1,411111111
3/4"	19,05	1,5875
7/8"	22,225	1,814285714
1"	25,4	1,814285714
1 1/8"	28,575	2,116666667
1 1/4"	31,75	2,116666667
1 3/8"	34,925	2,116666667
1 1/2"	38,1	2,116666667

Q = 15
Filet UNEF US à pas extra fin

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
0,216"	5,4864	0,79375
1/4"	6,35	0,79375
5/16"	7,9375	0,79375
3/8"	9,525	0,79375
7/16"	11,1125	0,907142857
1/2"	12,7	0,907142857
9/16"	14,2875	1,058333333
5/8"	15,875	1,058333333
11/16"	17,4625	1,058333333
3/4"	19,05	1,27
13/16"	20,6375	1,27
7/8"	22,225	1,27
15/16"	23,8125	1,27
1"	25,4	1,27
1 1/16"	26,9875	1,411111111
1 1/8"	28,575	1,411111111
1 3/16"	30,1625	1,411111111
1 1/4"	31,75	1,411111111
1 5/16"	33,3375	1,411111111
1 3/8"	34,925	1,411111111
1 7/16"	36,5125	1,411111111
1 1/2"	38,1	1,411111111
1 9/16"	39,6875	1,411111111
1 5/8"	41,275	1,411111111
1 11/16"	42,8625	1,411111111
1 3/4"	44,45	1,5875
2"	50,8	1,5875

Q = 16
Filet conique pas de gaz NPT US

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175
5"	141,3	3,175
6"	168,275	3,175
8"	219,075	3,175
10"	273,05	3,175
12"	323,85	3,175
14"	355,6	3,175
16"	406,4	3,175
18"	457,2	3,175
20"	508	3,175
24"	609,6	3,175

Q = 17**17 Filet conique pas de gaz Dryseal NPTF US**

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175

Q = 18**Filet cylindrique pas de gaz NPSC US avec graissage**

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175

Q = 19**Filet cylindrique pas de gaz NPFS US sans graissage**

Désignation filet	Diamètre (en mm)	Pas de filetage
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652

10.2 Paramètres pour dégagements

DIN 76 – Paramètres du dégagement

La commande détermine les paramètres du dégagement de filetage (**Plgée déggmt DIN 76**) à l'aide du pas du filetage. Les paramètres du dégagement correspondent à la norme DIN 13 pour filets métriques.

Filetage extérieur

Pas de filetage	I	K	R	W
0,2	0,3	0,7	0,1	30°
0,25	0,4	0,9	0,12	30°
0,3	0,5	1,05	0,16	30°
0,35	0,6	1,2	0,16	30°
0,4	0,7	1,4	0,2	30°
0,45	0,7	1,6	0,2	30°
0,5	0,8	1,75	0,2	30°
0,6	1	2,1	0,4	30°
0,7	1,1	2,45	0,4	30°
0,75	1,2	2,6	0,4	30°
0,8	1,3	2,8	0,4	30°
1	1,6	3,5	0,6	30°
1,25	2	4,4	0,6	30°
1,5	2,3	5,2	0,8	30°
1,75	2,6	6,1	1	30°
2	3	7	1	30°
2,5	3,6	8,7	1,2	30°
3	4,4	10,5	1,6	30°
3,5	5	12	1,6	30°
4	5,7	14	2	30°
4,5	6,4	16	2	30°
5	7	17,5	2,5	30°
5,5	7,7	19	3,2	30°
6	8,3	21	3,2	30°

Filetage intérieur

Pas de filetage	I	K	R	W
0,2	0,1	1,2	0,1	30°
0,25	0,1	1,4	0,12	30°
0,3	0,1	1,6	0,16	30°
0,35	0,2	1,9	0,16	30°
0,4	0,2	2,2	0,2	30°
0,45	0,2	2,4	0,2	30°
0,5	0,3	2,7	0,2	30°
0,6	0,3	3,3	0,4	30°
0,7	0,3	3,8	0,4	30°
0,75	0,3	4	0,4	30°
0,8	0,3	4,2	0,4	30°
1	0,5	5,2	0,6	30°
1,25	0,5	6,7	0,6	30°
1,5	0,5	7,8	0,8	30°
1,75	0,5	9,1	1	30°
2	0,5	10,3	1	30°
2,5	0,5	13	1,2	30°
3	0,5	15,2	1,6	30°
3,5	0,5	17,7	1,6	30°
4	0,5	20	2	30°
4,5	0,5	23	2	30°
5	0,5	26	2,5	30°
5,5	0,5	28	3,2	30°
6	0,5	30	3,2	30°

Pour les filetages intérieurs, la commande calcule la profondeur du dégagement pour le filet comme suit :

$$\text{Prof.plongée déggmt} = (N + I - K) / 2$$

avec:

- I: Prof.dégt.fil.
- K: Larg.dégt fil.
- R: Rayon plongée déggmt
- W: Angle plong. déggmt
- N: Diamètre nominal du filet
- I: à partir du tableau
- K: Diamètre du cœur du filet

DIN 509 E – Paramètres du dégagement

Diamètre	I	K	R	W
≤ 1,6	0,1	0,5	0,1	15°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°
> 80	0,4	4	1	15°

Les paramètres du dégagement sont calculés en fonction du diamètre du cylindre.

avec:

- I: Prof.dégt.fil.
- K: Larg.dégt fil.
- R: Rayon plongée déggment
- W: Angle plong. déggment

DIN 509 F – Paramètres du dégagement

Diamètre	I	K	R	W	P	A
≤ 1,6	0,1	0,5	0,1	15°	0,1	8°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°	0,1	8°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°	0,1	8°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°	0,1	8°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°	0,2	8°
> 80	0,4	4	1	15°	0,3	8°

Les paramètres du dégagement sont calculés en fonction du diamètre du cylindre.

avec:

- I: Prof.dégt.fil.
- K: Larg.dégt fil.
- R: Rayon plongée déggment
- W: Angle plong. déggment
- P: Prof. transversale
- A: Angle transversal

10.3 Informations techniques

Caractéristiques techniques

Composants	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calculateur principal MC 7410T avec ■ Unité d'asservissement CC 61xx ■ Ecran plat couleur TFT avec softkeys 12,1 pouces ■ Ecran plat couleur TFT avec écran tactile 15,6 pouces
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Système d'exploitation en temps réel HEROS pour commander la machine
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,8 Go pour programme CN (sur carte mémoire Compact Flash CFR)
Finesse d'introduction	<ul style="list-style-type: none"> ■ Axe X : 0,5 μm, diamètre : 1 μm ■ Axes Y et Z : 1 μm ■ Axes U, V et W : 1 μm ■ Axe C : 0,001° ■ Axe B : 0,0001°
Résolution d'affichage	<p>Configurable pour chaque axe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Axes linéaires : jusqu'à 0,1 μm ■ Axes B et C : jusqu'à 0,00001°
Interpolation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Droite : sur 2 axes principaux, en option, sur 3 axes principaux (± 100 m max.) ■ Cercle : sur 2 axes (rayon : 999 m max.), interpolation linéaire supplémentaire du troisième axe en option ■ Axe C : Interpolation des axes X et Z avec l'axe C
Avance	<ul style="list-style-type: none"> ■ mm/min ou mm/tour ■ Vitesse de coupe constante ■ Avance maximale (60 000/nbre de paires de pôles \times pas de vis) avec fPWM = 5000 Hz
Broche principale	<ul style="list-style-type: none"> ■ 60 000 tours/min max. (avec 2 paires de pôles)
Asservissement des axes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asservissement moteur numérique intégré pour les moteurs synchrones et asynchrones ■ Finesse d'asservissement de position : période de signal du système de mesure/1024 ■ Cycle d'asserv. de position : 0,2 ms ■ Cycle d'asserv. de vitesse : 0,2 ms ■ Asservissement de courant : 0,1 ms
Compensation d'erreurs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erreur linéaire et non-linéaire des axes, jeu à l'inversion, pointes à l'inversion lors de mouvements circulaires ■ Friction par adhérence
Interfaces de données	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interface Ethernet gigaoctets 1000 BaseT ■ 4 x USB 3.0 sur la face arrière, 1 x USB 2.0 sur la face avant
Diagnostic	<ul style="list-style-type: none"> ■ Recherche simple et rapide des erreurs avec les outils de diagnostic intégrés

Caractéristiques techniques

Température ambiante	<ul style="list-style-type: none"> ■ En service : 5 °C à 40 °C ■ Stockage : -20 °C à +60 °C
----------------------	---

Fonctions utilisateur

Configuration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Version standard, axes X et Z, broche principale ■ Axe Y (en option) ■ Outil tournant (en option) ■ Axe C (en option) ■ Axe B (en option) ■ Asservissement digital de courant et de vitesse ■ Usinage de la face arrière avec la contre-broche (en option)
Mode Machine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Déplacement manuel des chariots à l'aide des touches de sens manuelles ou de la manivelle électronique ■ Programmation et exécution de cycles d'apprentissage avec assistance graphique sans mémorisation des étapes d'usinage, en alternant directement avec le mode d'utilisation manuelle de la machine ■ Reprise de filetage (réparation des filets) sur pièces démontées puis remontées (option)
Sous-mode Apprentissage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les cycles d'apprentissage sont organisés dans l'ordre dans lequel ils ont été programmés. Chaque cycle est d'abord exécuté ou simulé graphiquement avant d'être mémorisé.
Sous-mode Déroul.progr.	<p>Possible en mode pas à pas ou continu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programmes DINplus ■ Programmes smart.Turn (option) ■ Programmes d'apprentissage (option)
Fonctions de configuration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Initialisation du point zéro pièce ■ Définition du point de changement d'outil ■ Définir la zone protégée ■ Mesurer l'outil par effleurement ou palpeur ou optique

Fonctions utilisateur

Programmation – Apprentissage (en option)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cycles multipasses pour contours simples, complexes et définis avec ICP ■ Cycles multipasses parallèles au contour ■ Cycles d'usinages de gorges pour contours simples, complexes et définis avec ICP ■ Répétitions avec les cycles de gorges ■ Cycles de tournage de gorges pour contours simples, complexes et définis avec ICP ■ Cycles de dégagements et de tronçonnage (option) ■ Cycles de gravure ■ Cycles de filetage pour filet longitudinal, conique ou API, simple filet ou multifelets ■ Cycles de perçage, perçage profond et taraudage, axial et radial, pour l'usinage avec l'axe C ■ Fraisage de filets avec l'axe C ■ Cycles de fraisage axial et radial pour rainures, figures, surfaces unique et polygonale ainsi que pour contours complexes définis avec ICP pour l'usinage avec l'axe C ■ Fraisage de rainures hélicoïdales avec l'axe C ■ Motifs linéaires et circulaires pour opérations de perçage et de fraisage avec l'axe C ■ Figures d'aide contextuelles ■ Prise en compte des valeurs de coupe issues de la base de données technologiques ■ Utilisation des macros DIN dans le programme d'apprentissage ■ Conversion des programmes d'apprentissage en programmes smart.Turn
Programmation interactive de contour (ICP) (option)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Définition du contour à l'aide d'éléments de contours linéaires et circulaires ■ Affichage immédiat des éléments de contour indiqués ■ Calcul des coordonnées manquantes, des points d'intersection, etc. ■ Représentation graphique de toutes les solutions et sélection de l'une d'entre elles par l'utilisateur ■ Chanfreins, arrondis et dégagements disponibles comme éléments de forme ■ Programmation des éléments de forme dès la création du contour ou par superposition ultérieure ■ Programmation des modifications pour contours existants ■ Programmation de la face arrière pour l'usinage intégral avec l'axe C et l'axe Y

Fonctions utilisateur

Fraisage avec axe C sur la face frontale et sur le pourtour	<ul style="list-style-type: none"> ■ Description de perçage unique et de motif de perçages ■ Description de figures et de motifs de figures destinés au fraisage ■ Création de contours de fraisage variés
Usinage avec l'axe Y dans les plans XY et ZY	<ul style="list-style-type: none"> ■ Description de perçage unique et de motif de perçages ■ Description de figures et de motifs de figures destinés au fraisage ■ Création de contours de fraisage variés
Usinage avec axe B (en option)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Usinage avec l'axe B ■ Inclinaison de la position d'usinage Rotation de la position d'usinage de l'outil
Importation DXF	<ul style="list-style-type: none"> ■ Importation de contours pour le tournage ■ Importation de contours pour le fraisage
Programmation smart.Turn (option)	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'élément de base est l'Unit, correspondant à la description complète d'un bloc de travail (données de géométrie, données technologiques et données de cycle) ■ Dialogues répartis en formulaires d'aperçu et en formulaires détaillés ■ Navigation rapide entre les formulaires et les groupes de données avec les touches smart.Turn ■ Figures d'aide contextuelles ■ Unit Start avec configurations globales ■ Prise en compte de valeurs globales issues de l'Unit Start ■ Prise en compte des valeurs de coupe issues de la base de données technologiques ■ Units pour toutes les opérations de tournage et d'usinage de gorges ■ Utilisation des contours définis avec ICP pour les opérations de tournage et et d'usinage de gorges ■ Units pour toutes les opérations de fraisage et perçage avec l'axe C ■ Utilisation des motifs décrits avec ICP et des contours pour l'usinage avec l'axe C ■ Units pour l'activation et la désactivation de l'axe C ■ Units pour toutes les opérations de fraisage et perçage avec l'axe Y ■ Utilisation du motif et des contours décrits avec ICP pour l'usinage avec l'axe Y ■ Units spéciales pour sous-programmes et répétitions ■ Graphique de contrôle pour forme brute et pièce finie ainsi que pour les contours avec les axes C et Y

Fonctions utilisateur

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Composition de la tourelle, composition du magasin et autres informations de configuration dans le programme smart.Turn ■ Programmation parallèle ■ Simulation parallèle
Programmation DINplus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programmation selon DIN 66025 ■ Format de commande étendu (IF... THEN ... ELSE...) ■ Programmation géométrique simplifiée (calcul des données manquantes) ■ Cycles d'usinage performants pour les opérations d'ébauche, d'usinage de gorges, de tournage de gorges et de filetage ■ Cycles d'usinage performants pour les opérations de perçage et de fraisage avec l'axe C (option) ■ Cycles d'usinage performants pour les opérations de perçage et de fraisage avec l'axe Y (option) ■ Sous-programmes ■ Programmation de variables ■ Description de contour avec ICP (option) ■ Graphique de test pour la pièce brute et la pièce finie ■ Composition de la tourelle, composition du magasin et autres informations de configuration dans le programme DINplus ■ Conversion d'Units smart.Turn en suites d'instructions DINplus (option) ■ Programmation parallèle ■ Simulation parallèle
Graphisme de test	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simulation graphique de l'exécution du cycle d'apprentissage, du programme d'apprentissage, du programme smart.Turn ou du programme DINplus ■ Représentation des trajectoires d'outils en graphisme filaire ou en tracé de coupe, identification particulière des déplacements en avance rapide ■ Simulation de l'enlèvement de copeaux (représentation de l'enlèvement de matière) ■ Représentation des contours programmés ■ Vue du profil de la pièce, de la face frontale ou représentation du pourtour (développé) pour le contrôle des usinages avec l'axe C ■ Représentation de la vue frontale (plan XY) et du plan YZ pour le contrôle des usinages avec l'axe Y ■ Fonctions de décalage et fonctions loupe ■ Graphique 3D pour la représentation de la pièce brute et finie comme modèle volumique

Fonctions utilisateur

Analyse du temps d'usinage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calcul des temps d'usinage et des temps morts ■ Prise en compte des commandes de commutation déclenchées par la CNC ■ Représentation des temps individuels par cycle ou par changement d'outil
TURN PLUS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Génération automatique de programmes smart.Turn ■ Limite automatique d'usinage en fonction de la définition du moyen de serrage ■ Sélection automatique d'outil et composition de la tourelle/du magasin
Base de données d'outils	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour 250 outils ■ Pour 999 outils (en option) ■ Description d'outil possible pour chaque outil ■ Contrôle automatique de la position de la pointe de l'outil par rapport au contour d'usinage ■ Correction de la position de la pointe de l'outil dans le plan X/Y/Z ■ Correction précise de l'outil via la manivelle avec prise en compte des valeurs de correction dans le tableau d'outils ■ Compensation automatique du rayon de la fraise et du tranchant ■ Surveillance de l'outil en fonction de la durée d'utilisation de la plaquette de coupe ou du nombre de pièces produites ■ Surveillance de l'outil avec changement automatique d'outil en cas d'usure de la plaquette de coupe (option) ■ Gestion d'outils multiples (plusieurs plaquettes ou plusieurs points de référence)
Base de données technologiques (option)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accès aux données technologiques en fonction de la prédéfinition de la matière pièce, du matériau de coupe et du type d'usinage. La commande distingue 16 types d'usinage. Chaque combinaison matière/matériau de coupe comprend la vitesse de coupe, l'avance principale et auxiliaire ainsi que la passe pour 16 types d'usinage. ■ Détermination automatique des types d'usinage à partir du cycle ou de l'Unit d'usinage ■ Données de coupe proposées comme valeurs par défaut dans le cycle ou l'Unit ■ 9 combinaisons matière pièce/matériau de coupe (144 entrées) ■ 62 combinaisons matière pièce/matériau de coupe (992 entrées) (option)

Fonctions utilisateur

Langues de dialogue

- ANGLAIS
- ALLEMAND
- TCHEQUE
- FRANCAIS
- ITALIEN
- ESPAGNOL
- PORTUGAIS
- SUEDOIS
- DANOIS
- FINNOIS
- NEERLANDAIS
- POLONAIS
- HONGROIS
- RUSSE
- CHINOIS
- CHINESE_TRAD
- SLOVENE
- COREEN
- NORVEGIEN
- ROUMAIN
- SLOVAQUE
- TURC

Accessoires

Manivelles électroniques

- Manivelle HR 180 encastrable à raccorder sur des entrées de position, et
- Une manivelle série encastrable HR 130 ou une manivelle série portable HR 410
- Manivelle radio avec écran d'affichage HR 550FS
- Manivelle avec écran d'affichage HR 520

Palpeur

- TS 230 : palpeur à commutation 3D avec raccordement par câble ou
 - TS 440 : palpeur à commutation 3D avec transmission infrarouge
 - TS 444 : palpeur à commutation 3D sans pile, avec transmission infrarouge
 - TS 640 : palpeur à commutation 3D avec transmission infrarouge
 - TS 740 : palpeur à commutation 3D hautement précis avec transmission infrarouge
 - TT 140 : palpeur à commutation 3D pour l'étalonnage d'outils, avec liaison par câble
 - TT 449 : palpeur à commutation 3D pour l'étalonnage d'outils, avec transmission infrarouge
-

Accessoires

DataPilot CP 640 / MP 620

Logiciel de commande pour PC destiné à la programmation, à l'archivage et à la formation pour MANUALplus:

- Version complète avec licence monoposte ou multiposte
- Version démo (gratuite)

Numéro d'option	Option	ID	Description
0 à 7	Additional axis	<ul style="list-style-type: none"> ■ 354540-01 ■ 353904-01 ■ 353905-01 ■ 367867-01 ■ 367868-01 ■ 370291-01 ■ 353292-01 ■ 353293-01 	Boucles d'asservissement supplémentaires
8	Option de logiciel 1	632226-01	Programmation des cycles <ul style="list-style-type: none"> ■ Description des contours avec ICP ■ Programmation des cycles ■ Base de données technologiques avec 9 combinaisons matière/matériau de coupe
9	Option de logiciel 2	632227-01	smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ Description des contours avec ICP ■ Programmation avec smart.Turn ■ Base de données technologiques avec 9 combinaisons matière/matériau de coupe
10	Option de logiciel 3	632228-01	Outils et technologie <ul style="list-style-type: none"> ■ Extension de la base de données d'outils à 999 entrées ■ Extension de la base de données technologiques à 62 combinaisons matière/matériau de coupe ■ Gestion de la durée de vie des outils avec des outils de remplacement
11	Option de logiciel 4	632229-01	Filet <ul style="list-style-type: none"> ■ Reprise de filetage ■ Superposition de la manivelle pendant la passe de filetage
17	Touch Probe Functions	632230-01	Etalonnage des pièces et des outils <ul style="list-style-type: none"> ■ Déterminer les cotes de réglage à l'aide d'un palpeur de mesure ■ Déterminer les cotes de réglages de l'outil à l'aide d'une optique de mesure ■ Mesure automatique des pièces
18	HEIDENHAIN DNC	526451-01	Communication avec les applications PC externes via les composants COM

Numéro d'option	Option	ID	Description
42	Importation DXF	632231-01	Importation DXF <ul style="list-style-type: none"> ■ Importation de contours DXF
54	B-axis Machining	825742-01	Usinage avec l'axe B <ul style="list-style-type: none"> ■ Faire tourner la position d'usinage de l'outil
55	C-axis Machining	633944-01	Usinage axe C
63	TURN PLUS	825743-01	Génération automatique de programmes smart.Turn
70	Y-axis Machining	661881-01	Usinage avec l'axe Y
77	4 Additional Axes	634613-01	4 boucles d'asservissement supplémentaires
78	8 Additional Axes	634614-01	8 boucles d'asservissement supplémentaires
94	Parallel Axes	661881-01	Gestion des axes parallèles (U, V, W)
101 à 130	Option OEM	579651-01 à 579651-30	Options du constructeur de la machine
131	Spindle Synchronism	806270-01	Synchronisation des broches (de deux ou plusieurs broches)
132	Opposing Spindle	806275-01	Contre-broche (synchronisation des broches, usinage de la face arrière)
133	Remote Desk. Manager	894423-01	Affichage et commande à distance des calculateurs externes (par ex. PC Windows)
135	Synchronising Functions	1085731-01	Synchronisation étendue des axes et des broches
143	Option de logiciel Load Adaptive Control LAC	800545-01	LAC : Adaptation dynamique des paramètres d'asservissement
151	Load Monitoring	1111843-01	Surveillance de la charge subie par l'outil

10.4 Compatibilité dans les programmes DIN

Le format des programmes DIN de la commande CNC PILOT 4290 précédente est différent de celui des programmes de la MANUALplus 620. Vous pouvez toutefois adapter les programmes des commandes antérieures à la commande actuelle à l'aide du convertisseur de programme.

La commande détecte les programmes de la commande antérieure à l'ouverture d'un programme CN. Ce programme est converti après une demande de confirmation. Le nom du programme reçoit le préfixe **CONV_...**. Le convertisseur de programme est également inclus dans le sous-mode **Transfert** (mode **Organisation**).

Pour les programmes DIN, il faut aussi tenir compte des différents concepts pour la gestion d'outils, la gestion de paramètres, la programmation de variables et la programmation PLC.

Attention aux points suivants lors de la conversion des programmes DIN de la CNC PILOT 4290 !

Appel d'outil (instructions **T** de la section **TOURELLE**):

- Les instructions **T** qui se réfèrent à une base de données d'outils sont prises en compte sans changement (exemple : **T1 ID"342-300.1"**).
- Les instructions **T** qui contiennent des données d'outils ne peuvent pas être converties.

Programmation avec variables

- Les variables **D** (variables #) sont remplacées par les variables # de la nouvelle syntaxe. Selon la plage de numéros, on utilise les variables **#c** ou **#l** ou **#n** ou **#i**.
- Particularités : **#0** devient **#c30**, **#30** devient **#c51**
- Les variables **V** sont remplacées par des variables #g. En cas d'affectations, les accolades sont supprimées. En cas d'expressions, les accolades sont transformées en parenthèses.
- Les accès des variables aux données d'outils, aux cotes de la machine, aux corrections **D**, aux données de paramètres et aux événements ne peuvent pas être convertis. Ces séquences de programmes doivent être modifiées. Exception : l'événement **Recherche Séqu.init. activée E90[1]** est convertie en **#i6**.
- Tenez compte du fait que – contrairement à la CNC PILOT 4290 – l'interpréteur de la commande analyse les lignes de programme à chaque exécution de programme.

Fonctions M

- **M30** avec **NS..** devient **M0 M99 NS**
- La fonction **M97** est supprimée pour les commandes à un canal.
- Toutes les autres fonctions **M** sont prises en compte sans changement.

Fonctions G :

- Les fonctions **G** suivantes ne sont toujours pas prises en charge : **G98, G204, G710, G906, G907, G915, G918, G975**
- Les fonctions **G** ne sont pas prises en charge : **G62, G63, G162**
- Les fonctions **G** suivantes émettent un avertissement lorsqu'elles sont utilisées dans une description de contour : **G10, G38, G39, G52, G95, G149**. Ces fonctions sont maintenant à effet modal.
- Dans les fonctions de filetage **G31, G32, G33**, des avertissements sont générées au besoin. Il est recommandé de contrôler ces fonctions.
- La fonction **Inverser/décaler contour G121** est convertie en **G99**. Son fonctionnement reste néanmoins compatible
- La fonction **G48** entraîne l'émission d'un avertissement en raison de son mode de fonctionnement modifié.
- **G916, G917** et **G930** provoquent un avertissement en raison d'une modification de fonctionnement. Les fonctions doivent être gérées par le PLC.

Nom des sous-programmes externes

- Lors de l'appel d'un sous-programme externe, le convertisseur ajoute le préfixe **CONV_....**

Programmes multi-canaux sur des commandes à un seul canal :

- Sur les commandes à un canal, les programmes pour deux chariots sont convertis en programmes pour un chariot, le déplacement en Z du deuxième chariot étant converti selon **G1 W...** ou **G701 W...**
 - Dans l'en-tête de programme, **#CHARIOT \$1\$2** est remplacé par **#CHARIOT \$1**.
 - Les instructions \$ précédant le numéro de séquence sont supprimées.
 - **\$2 G1 Z...** est transformé en **G1 W...**, tout comme **G701 Z...** en **G701 W...**
 - Le mot **ATTRIB. CHARIOT** est supprimé (mais noté en interne pour la conversion des séquences suivantes).
 - Les instructions synchrones **\$1\$2 M97** sont supprimées.
 - Les décalages du point zéro pour le chariot 2 font l'objet de commentaires, les déplacements sont accompagnés d'un avertissement.

Éléments non convertibles

- Si le programme DIN contient des éléments non convertibles, la séquence correspondante CN apparaît sous forme de commentaire. Ce commentaire est précédé de la mention **Avertissement**. Selon le cas, l'instruction non convertible devient une ligne de commentaire ou la séquence CN non convertible suit le commentaire.

REMARQUE

Attention, risque de collision !

Les programmes CN convertis peuvent présenter des contenus mal convertis (en fonction de la machine) ou des contenus non convertis. Il existe un risque de collision pendant le mouvement d'approche !

- ▶ Adapter des programmes CN convertis à la commande actuelle
- ▶ S'aider du graphique pour contrôler le programme CN dans le sous-mode **Simulation**

10.5 Éléments de syntaxe de la commande

Signification des symboles utilisés dans le tableau :

- ✓ Comportement compatible. Au besoin, les fonctions sont transformées avec le convertisseur de programme dans un format qui est compatible avec la commande.
- X Comportement modifié. Dans ce cas précis, vérifier la programmation.
- La fonction n'existe pas ou est remplacée par une autre fonction.
- ★ Fonction disponible pour les commandes à plusieurs canaux
- ◆ Fonction prévue pour les prochaines versions de logiciel et requise uniquement pour les commandes à plusieurs canaux

Indicatifs de sections

Amorce de programme	TETE PROGR.	✓
	MAGASIN A PLATEAU	✓
	TOURELLE	✓
	MAGASIN	✓
	MOYEN SERRAGE	X
Définition du contour	CONTOUR / groupe de contour	X
	PIECE BRUTE	✓
	PIECE FINIE	✓
	CONT.AUX.	✓
Contours avec l'axe C	FRONT.	✓
	FACE ARR.	✓
	POURTOUR	✓
Usinage de la pièce	USINAGE	✓
	ATTRIB. CHARIOT	◆
	FIN	✓
Sous-programmes	SOUS-PROGR.	✓
	Retour	✓
Autres	CONST	✓
Contours avec l'axe Y	FRONT._Y	✓
	FACE ARR._Y	✓
	POURTOUR_Y	✓

Fonctions G pour contours de tournage

Définition de la pièce brute	G20-Geo Mandrin cylindre/tube	✓
	G21-Geo Pièce moulée	✓
Éléments de base du contour de tournage	G0-Geo Point de départ du contour	✓
	G1-Geo Ligne droite	✓
	G2-Geo Arc de cercle, cotation incrémentale du centre	✓
	G3-Geo Arc de cercle, cotation incrémentale du centre	✓
	G12-Geo Arc de cercle, cotation absolue du centre	✓
	G13-Geo Arc de cercle, cotation absolue du centre	✓
	Éléments de forme du contour de tournage	G22-Geo Gorge (standard)
G23-Geo Gorge/tournage libre		✓
G24-Geo Filet avec dégagement		✓
G25-Geo Contour de dégagement		✓
G34-Geo Filet (standard)		✓
G37-Geo Filet (général)		✓
G49-Geo Perçage au centre de rotation		✓
Commandes auxiliaires pour définition contour	G7-Geo Arrêt précis ON	✓
	G8-Geo Arrêt précis OFF	✓
	G9-Geo Arrêt précis pas à pas	✓
	G10-Geo Hauteur de rugosité	X
	G38-Geo Réduction d'avance	X
	G39-Geo Attributs des éléments de superposition	–
	G52-Geo Surépaisseur pas à pas	X
	G95-Geo Avance par tour	X
G149-Geo Correction additionnelle	X	

Fonctions G pour contours axe C

Contours superposés	G308-Geo Début poche/flot	✓
	G309-Geo Fin poche/flot	✓
Contour face frontale/arrière	G100-Geo Point de départ contour face frontale	✓
	G101-Geo Droite sur face frontale	✓
	G102-Geo Arc de cercle face frontale	✓
	G103-Geo Arc de cercle face frontale	✓
	G300-Geo Arc de cercle face frontale	✓
	G301-Geo Rainure linéaire face frontale	✓
	G302-Geo Rainure circulaire face frontale	✓
	G303-Geo Rainure circulaire face frontale	✓
	G304-Geo Cercle entier face frontale	✓
	G305-Geo Rectangle face frontale	✓
	G307-Geo Polygone régulier face frontale	✓
	G401-Geo Motif linéaire face frontale	✓
	G402-Geo Motif circulaire face frontale	✓
	Contour sur le pourtour	G110-Geo Point de départ contour pourtour
G111-Geo Ligne droite pourtour		✓
G112-Geo Arc de cercle pourtour		✓
G113-Geo Arc de cercle pourtour		✓
G310-Geo Perçage pourtour		✓
G311-Geo Rainure linéaire pourtour		✓
G312-Geo Rainure circulaire pourtour		✓
G313-Geo Rainure circulaire pourtour		✓
G314-Geo Cercle entier pourtour		✓
G315-Geo Rectangle pourtour		✓
G317-Geo Polygone régulier pourtour		✓
G411-Geo Motif linéaire pourtour		✓
G412-Geo Motif circulaire pourtour		✓

Fonctions G pour contours axe Y

Plan XY	G170-Geo Point de départ contour	✓
	G171-Geo Ligne droite	✓
	G172-Geo Arc de cercle	✓
	G173-Geo Arc de cercle	✓
	G370-Geo Perçage	✓
	G371-Geo Rainure linéaire	✓
	G372-Geo Rainure circulaire	✓
	G373-Geo Rainure circulaire	✓
	G374-Geo Cercle entier	✓
	G375-Geo Rectangle	✓
	G376-Geo Surface individuelle	✓
	G377-Geo Polygone régulier	✓
	G471-Geo Motif linéaire	✓
	G472-Geo Motif circulaire	✓
	G477-Geo Multipans	✓
Plan YZ	G180-Geo Point de départ du contour	✓
	G181-Geo Ligne droite	✓
	G182-Geo Arc de cercle	✓
	G183-Geo Arc de cercle	✓
	G380-Geo Perçage	✓
	G381-Geo Rainure linéaire	✓
	G382-Geo Rainure circulaire	✓
	G383-Geo Rainure circulaire	✓
	G384-Geo Cercle entier	✓
	G385-Geo Rectangle	✓
	G387-Geo Polygone régulier pourtour	✓
	G481-Geo Motif linéaire	✓
	G482-Geo Motif circulaire	✓
	G386-Geo Surface individuelle	✓
	G487-Geo Multipans	✓

Fonctions G pour usinage

Déplacement d'outil sans usinage	G0 Positionnement en avance rapide	✓
	G14 Approche du point de changement d'outil	✓
	G701 Avance rapide en coordonnées machine	✓
Déplacements linéaires et circulaires simples	G1 Mouvement linéaire	✓
	G2 Cotation circulaire incrémentale du centre	✓
	G3 Cotation circulaire incrémentale du centre	✓
	G12 Cotation circulaire absolue du centre	✓
	G13 Cotation circulaire absolue du centre	✓
Avance, vitesse de rotation	Gx26 Limitation de la vitesse de rotation	✓
	G48 Réduction de l'avance rapide	X
	G64 Interruption de l'avance	✓
	G192 Avance de l'axe rotatif par minute	–
	Gx93 Avance par dent	✓
	G94 Avance par minute	✓
	Gx95 Avance par tour	✓
	Gx96 Vitesse de coupe constante	✓
	Gx97 Vitesse de rotation	✓
	Compensation du rayon de la dent	G40 Désactiver la CRD/CRF
G41 CRD/CRF à gauche		✓
G42 CRD/CRF à droite		✓
Décalages du point zéro	G51 Décalage relatif du point zéro	✓
	G53 Décalage du point zéro en fonction des paramètres	✓
	G54 Décalage du point zéro en fonction des paramètres	✓
	G55 Décalage du point zéro en fonction des paramètres	✓
	G56 Décalage additionnel du point zéro	✓
	G59 Décalage absolu du point zéro	✓
	G121 Inverser/décaler le contour	✓
	G152 Décalage du point zéro sur l'axe C	✓
	G920 Désactiver le décalage du point zéro	✓
	G921 Décalage du point zéro, désactiver les cotes de l'outil	✓
	G980 Activer le décalage du point zéro	✓
	G981 Décalage du point zéro, activer les cotes de l'outil	✓

Fonctions G pour usinage

Surépasseurs	G50 Désactiver la surépaisseur	✓
	G52 Désactiver la surépaisseur	✓
	G57 Surépaisseur paraxiale	✓
	G58 Surépaisseur parallèle au contour	✓
Distances de sécurité	G47 Définir des distances de sécurité	✓
	G147 Distance de sécurité (fraisage)	✓
Outil, corrections	T Installation de l'outil	✓
	G148 Changement de la correction de dent	✓
	G149 Correction additionnelle	✓
	G150 Calcul de la pointe droite de l'outil	✓
	G151 Calcul de la pointe gauche de l'outil	✓
	G710 Chaînes de cotes d'outils	◆

Cycles de tournage

Cycles simples de tournage	G80 Fin de cycle	✓
	G81 Ebauche longitudinale simple	✓
	G82 Ebauche transversale simple	✓
	G83 Cycle de répétition de contour	✓
	G85 Dégagement	✓
	G86 Cycle de gorge simple	✓
	G87 Rayons de transition	✓
	G88 Chanfrein	✓
Cycles de perçage	G36 Taraudage	✓
	G71 Cycle simple de perçage	✓
	G72 Alésage, lamage, etc.	✓
	G73 Cycle de taraudage	✓
	G74 Cycle de perçage profond	✓
Cycles de tournage avec suivi du contour	G810 Cycle d'ébauche longitudinale	✓
	G820 Cycle d'ébauche transversale	✓
	G830 Cycle d'ébauche parallèle au contour	✓
	G835 Parallèle au contour avec un outil neutre	✓
	G860 Cycle universel d'usinage de gorge	✓
	G866 Cycle simple de gorge	✓
	G869 Cycle de tournage de gorge	✓
Cycles de filetage	G890 Cycle de finition	✓
	G31 Cycle de filetage	✓
	G32 Cycle de filetage simple	✓
	G33 Filetage unique	✓
	G933 Commutateur de filetage	–
	G799 Fraisage de filet axial	✓
	G800 Fraisage de filet, plan XY	✓
G806 Fraisage de filet, plan YZ	✓	

Commandes de synchronisation

Affectation du contour et de l'usinage	G98 Affectation de la broche et de la pièce	–
	G99 Groupe de pièces	X
Synchronisation des chariots	G62 Synchronisation unilatérale	◆
	G63 Départ de trajectoires synchronisé	◆
	G162 Définition d'une marque de synchronisation	◆
Actualisation du contour	G702 Actualisation du contour Sauvegarde/chargement	✓
	G703 Actualisation du contour ON/OFF	✓
	G706 Branchement K par défaut	–
Synchronisation broche, transfert de pièces	G30 Conversion et image miroir	✓
	G121 Inverser/décaler le contour	✓
	G720 Synchronisation de la broche	✓
	G905 Mesure du décalage angulaire C	–
	G906 Acquisition du décalage angulaire pour la synchronisation des broches	–
	G916 Déplacement en butée fixe	✓
	G917 Contrôle du tronçonnage via la surveillance de l'erreur de poursuite	✓
	G991 Contrôle du tronçonnage avec la surveillance de la broche	–
G992 Valeurs pour le contrôle du tronçonnage	–	

Usinage axe C

Axe C	G119 Sélectionner l'axe C	✓
	G120 Diamètre de référence pour l'usinage du pourtour	✓
	G152 Décalage du point zéro sur l'axe C	✓
	G153 Normer l'axe C	✓
Usinage sur la face frontale/arrière	G100 Avance rapide sur la face frontale	✓
	G101 Départ synchrone des trajectoires	✓
	G102 Arc de cercle sur la face frontale	✓
	G103 Arc de cercle sur la face frontale	✓
Cycles de fraisage	G799 Fraisage de filet axial	✓
	G801 Gravure sur la face frontale	✓
	G802 Gravure sur le pourtour	✓
	G840 Fraisage de contour	✓
	G845 Ebauche du fraisage de poche	✓
	G846 Finition du fraisage de poche	✓
Usinage sur le pourtour	G110 Avance rapide sur le pourtour	✓
	G111 Mouvement linéaire sur le pourtour	✓
	G112 Arc de cercle sur le pourtour	✓
	G113 Arc de cercle sur le pourtour	✓

Programmation avec variables, ramification de programme

Programmation de variables	Variable # Exploitation lors de la compilation du programme	✓
	Variable V Exploitation lors de l'exécution du programme	✓
Opération relationnelle dans le programme, répétition de programme	IF..THEN.. Ramification de programme	✓
	WHILE.. Répétition de programme	✓
	SWITCH.. Ramification de programme	✓
Fonctions spéciales	\$ Identifiant du chariot	✓
	/ Section masquable	✓
Entrées de données, sorties de données	INPUT Programmation (variable #)	✓
	WINDOW Ouverture d'une fenêtre d'émission (variable #)	✓
	PRINT Emission (variable #)	✓
	INPUTA Valeur d'entrée (variable V)	✓
	WINDOWA Ouverture d'une fenêtre d'émission (variable V)	✓
	PRINTA Emission (variable V)	✓
Sous-programmes	L Appel de sous-programme	✓

Fonctions de mesure, surveillance de charge

Mesure en cours	G910 Activation de la Mesure en cours	✓
	G912 Prise en compte de la valeur réelle Mesure en cours	✓
	G913 Désactivation de la Mesure en cours	✓
	G914 Désactivation de la surveillance du palpeur	✓
Mesure post-processus	G915 Mesure post-processus	◆
Surveillance de charge	G995 Définition de la zone de surveillance	✓
	G996 Type de surveillance de charge	✓

Autres fonctions G

Autres fonctions G	G4 Temporisation	✓
	G7 Arrêt précis ON	✓
	G8 Arrêt précis OFF	✓
	G9 Arrêt précis, séquence par séquence	✓
	G15 Déplacement des axes rotatifs	–
	G60 Désactiver la zone de protection	✓
	G65 Afficher le moyen de serrage	✓
	G66 Position du composant	◆
	G204 Attente du moment donné	◆
	G717 Actualisation des valeurs nominales	–
	G718 Sortie de l'erreur de poursuite	–
	G901 Valeurs réelles en variables	✓
	G902 Décalage du point zéro en variable	✓
	G903 Erreur de poursuite en variable	✓
	G907 Désactivation de la surveillance de la vitesse de rotation séquence par séquence	◆
	G908 Superposition de l'avance 100 %	✓
	G909 Arrêt de l'interpréteur	✓
	G918 Pré-commande	–
	G919 Superposition de la broche 100 %	✓
	G920 Désactivation du décalage de point zéro	✓
	G921 Désactivation des décalages de point zéro, des longueurs d'outils	✓
	G922 Vitesse de rotation avec constante V	–
	G930 Contrôle de la poupée	✓
	G940 Numéro T interne	–
	G941 Transférer les corrections d'emplacement du magasin	–
	G975 Limite de l'erreur de poursuite	◆
	G980 Activation du décalage de point zéro	✓
	G981 Décalages de points zéro, activation des longueurs d'outils	✓

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usinage axes B et Y

Plans d'usinage	G16 Incliner le plan d'usinage	✓
	G17 Plan XY (face frontale ou face arrière)	✓
	G18 Plan YZ (tournage)	✓
	G19 Plan YZ (vue de dessus/pourtour)	✓
Déplacement d'outil sans usinage	G0 Positionnement en avance rapide	✓
	G14 Approche du point de changement d'outil	✓
	G600 Pré-sélection d'outil	✓
	G701 Avance rapide en coordonnées machine	✓
	G714 Installation d'un outil dans le magasin	◆
Cycles de fraisage	G712 Définition de la position d'outil	◆
	G841 Ebauche du fraisage de surface	✓
	G842 Finition du fraisage de surface	✓
	G843 Ebauche du fraisage de multipans	✓
	G844 Finition du fraisage de multipans	✓
	G845 Ebauche du fraisage de poche	✓
	G846 Finition du fraisage de poche	✓
	G800 Fraisage de filet, plan XY	✓
	G806 Fraisage de filet, plan YZ	✓
	G803 Gravure, plan XY	✓
Déplacements linéaires et circulaires simples	G804 Gravure, plan YZ	✓
	G808 Taillage de roue dentée	✓
	G1 Course linéaire	✓
	G2 Course circulaire, cotation incrémentale du centre	✓
	G3 Course circulaire, cotation incrémentale du centre	✓
	G12 Course circulaire, cotation absolue du centre	✓
	G13 Course circulaire, cotation absolue du centre	✓


11

Résumé des cycles



 












11.1 Cycles de la pièce brute et cycles monopasses

Cycles pour la pièce brute		Page
	Récapitulatif	Page 187
	Pièce brute standard	Page 187
	Pièce brute ICP	Page 188
Cycles monopasses		Page
	Récapitulatif	Page 189
	Pos.marche rapide	Page 190
	Approche du Pt.chgt outil	Page 191
	Usin.lin.longit. : monopasse longitudinale	Page 192
	Usin.lin.transv. : monopasse transversale	Page 193
	Usin.lin.en angle : passe oblique individuelle	Page 194
	Usin.circul. : monopasse circulaire	Page 196
	Usin.circul. : monopasse circulaire	Page 196
	Chanfrein : création d'un chanfrein	Page 198
	Arrondi : création d'un arrondi	Page 200
	Fonction M : programmation d'une fonction M	Page 202







 


  
11.2 Cycles Multipasses

Cycles Multipasses		Page
	Récapitulatif	Page 203
	Enlèv.cop.longit. : cycle d'ébauche et de finition pour contours simples	Page 206
	Enlèv.cop.transv. : cycle d'ébauche et de finition pour contours simples	Page 208
	Multipasses avec plongée longitudinale, cycle d'ébauche et de finition pour contours simples	Page 222
	Multipasses avec plongée transversale : cycle d'ébauche et de finition pour contours simples	Page 224
	Multip.longit.paral.cont. ICP : cycle d'ébauche et de finition pour contours quelconques	Page 238
	Multip.transv.paral.cont. ICP : cycle d'ébauche et de finition pour contours quelconques	Page 241
	Enlèv.cop.ICP long. : cycle d'ébauche et de finition pour des contours quelconques	Page 248
	Enlèv.cop.ICP transv. : cycle d'ébauche et de finition pour contours quelconques	Page 250


11.3 Cycles de gorges et de tournage de gorges

Cycles de gorges		Page	
	Récapitulatif	Page 260	
	Plongée radiale : cycles d'usinage de gorge et de finition pour contours simples	Page 262	
	Plongée axiale : cycles d'usinage de gorges et de finition pour contours simples	Page 264	
	Plongée rad. ICP : cycles d'usinage de gorges et de finition pour contours quelconques	Page 278	
	Plongée ax. ICP : cycles d'usinage de gorge et de finition pour contours quelconques	Page 280	
	Plgée déggmt H	Page 310	
	Plgée déggmt K	Page 312	
	Plgée déggmt U	Page 313	
	Tronçonnage : cycle de tronçonnage de la pièce de tournage	Page 315	
Cycles de tournage de gorges		Page	
		Récapitulatif	Page 286
	Tournage gorge radiale : cycles de tournage de gorge et de finition pour contours simples	Page 286	
	Tournage gorge axiale : cycles de tournage de gorge et de finition pour contours simples	Page 288	
	ICP-Tournage gorge radiale : cycles de tournage de gorges et de finition pour des contours quelconques	Page 302	
	ICP-Tournage gorge axiale : cycles de tournage de gorge et de finition pour contours quelconques	Page 304	

        
 









11.4 Cycles de filetage

Cycles de filetage	Page
 Récapitulatif	Page 319
 Cycle filetage : filetage longitudinal, simple filet ou multifelets	Page 325
 Filet conique : filetage conique, simple filet ou multifelets	Page 330
 Filet API : filetage API, simple filet ou multifelets (API : American Petroleum Institut)	Page 333
 Finition taraudage : reprise de filetage longitudinal, simple filet ou multifelets	Page 335
 Reprise de filetage conique : reprise de filetage conique, simple filet ou multifelets	Page 339
 Reprise de filetage API : reprise d'un filetage API, simple filet ou multifelets	Page 341
 Plgée déggmt DIN 76 : dégagement et amorce de filetage	Page 343
 Plgée déggmt DIN 509 E : dégagement et amorce de cylindre	Page 345
 Plgée déggmt DIN 509 F : dégagement et amorce de cylindre	Page 347

 11.5 Cycles de perçage

Cycles de perçage	Page
 Récapitulatif	Page 351
 Perçage axiale : pour des trous individuels et des motifs	Page 352
 Perçage radiale : pour des trous individuels et des motifs	Page 355
 Perçage prof. axiale : pour des trous individuels et des motifs	Page 357
 Perçage prof. radiale : pour des trous individuels et des motifs	Page 360
 Taroudage axiale : pour des trous individuels et des motifs	Page 363
 Taroudage radiale : pour des trous et des motifs individuels	Page 365
 Gewindefräsen : fraise un filet dans un trou existant	Page 367

11.6 Cycles de fraisage

Cycles de fraisage	Page
 Récapitulatif	Page 371
 Positionnement marche rapide : activation de l'axe C Positionnement de l'outil et de la broche	Page 372
 Rainure axiale : fraise une rainure individuelle ou un motif de rainure	Page 373
 Figure axiale : fraise une figure individuelle	Page 377
 Contour axiale ICP : fraise un contour ICP individuel ou un motif de contour	Page 385
 Fraisage frontal : fraise des surfaces ou des multipans	Page 393
 Rainure radiale : fraise une rainure individuelle ou un motif de rainure	Page 375
 Figure radiale : fraise une figure individuelle	Page 381
 Contour radiale ICP : fraise un contour ICP individuel ou un motif de contour	Page 389
 Fraisage rainure hélic. rad. : fraise une rainure hélicoïdale	Page 396
 Gewindefräsen : fraise un filet dans un trou existant	Page 367

Indice

A

Activer la zone de protection....	129
Affichage des données machine....	107
Afficher des temps de fonctionnement.....	133
Aide contextuelle.....	79
Angle de passe.....	323
Appel d'outil.....	123
Apprentissage.....	146
Arc de cercle ICP	
Contour de tournage.....	464
Face frontale.....	475
Plan XY.....	510
Plan YZ.....	526
Pourtour.....	481
Arrondi.....	200
Arrondi ICP	
Contour de tournage.....	465
Face frontale.....	476
Plan XY.....	511
Plan YZ.....	527
Pourtour.....	482
Attributs d'usinage ICP.....	430, 430
Avance.....	112
Axe C.....	46
Axe Y.....	46

B

Base de données technologiques...	610
Bits de diagnostic.....	582
Broche.....	113

C

Calculatrice.....	70
Calculer des ajustements.....	441
Calculer des filetages intérieurs....	441
Calculs de géométrie ICP. 430, 430	
Caractéristiques techniques....	705
Cercle ICP	
Face frontale.....	489
Plan XY.....	512
Plan YZ.....	528
Pourtour.....	499
Chanfrein.....	198
Chanfrein ICP	
Contour de tournage.....	465
Face frontale.....	476
Plan XY.....	511
Plan YZ.....	527

Pourtour.....	482
Clavier alphabétique.....	69
Clé.....	617
Comparer la liste d'outils.....	149
Compatibilité dans les programmes	
DIN.....	714
Compensation du rayon de la fraise (CRF).....	59
Configurer les cotes de la machine.....	132
Configurer le tableau d'emplacements.....	114
Contour ICP	
Cotation.....	440
Editer.....	437
Face frontale smart.Turn.....	487
Imbriqué.....	484
Mémoriser.....	429
Modifier.....	451
Pourtour smart.Turn.....	497
Principes de base.....	428
Usinage avec l'axe C.....	483
Usinage avec l'axe Y.....	483
Contour pièce brute ICP.....	188
Contours DXF.....	539
Conversion DIN.....	174
Convertir des programmes-cycles.....	689
Convertir des programmes DIN 690	
Coordonnées absolues.....	55
Coordonnées incrémentales.....	56
Coordonnées polaires.....	56
Coordonnées polaires ICP.....	442
Correction.....	158
Correction additionnelle.....	158
Programmation des cycles... 186	
Correction d'outil	
Apprentissage.....	185
Déroulement du programme....	158
Machine.....	142
Cote de la trajectoire.....	477
Cotes de l'outil.....	58
Cycle	
Adresses utilisées.....	186
Commentaire.....	181
Etat.....	112
Point de départ.....	178
Touches.....	180
Cycle de filetage	
Longitudinal – Etendu.....	327
Reprise d'usinage API.....	341
Reprise longitudinale - Etendu.....	337
Cycles d'usinage d'usinage de gorges ICP	

Axial.....	280
Cycles d'usinage de gorges....	260
Cycles d'usinage de gorges ICP	
Radial.....	278
Cycles de dégagement.....	319
DIN 509 E.....	345
DIN 509 F.....	347
DIN 76.....	343
Cycles de filetage.....	319
API.....	333
Cône.....	330
Dernière passe.....	324
Longitudinal.....	325
Reprise d'usinage du cône... 339	
Reprise longitudinale.....	335
Cycles de fraisage.....	371
Cycles de perçage.....	351
Cycles monopasses.....	189
Cycles multipasses.....	203
Exemple.....	256

D

Décalage de point zéro.....	57
Décalage du point zéro ICP.....	446
Définir l'offset.....	128
Définir la valeur de l'axe C.....	131
Définir le point de contour ICP	
Plan YZ.....	524
Définir le point de départ ICP	
Contour de la face frontale... 472	
Contour du pourtour.....	478
Plan XY.....	508
Définir un point de départ ICP	
Contour de tournage.....	461
Définir un point zéro pièce.....	127
Dégagement	
Forme H.....	310
Forme K.....	312
Forme U.....	313
Dégagement ICP	
DIN 509 E.....	467
DIN 509 F.....	468
DIN 76.....	466
Forme H.....	469
Forme K.....	470
Forme U.....	469
Désignation des axes.....	54
Dialogue smart.Turn.....	68
Distance de sécurité G47.....	186
Distances de sécurité SCI et SCK.....	186
Données de référence ICP.....	484
Plan XY.....	507
Plan YZ.....	522
Dupliquer	
Circulaire.....	448
Image miroir.....	449
Dupliquer	

linéaire.....	447
Durée d'utilisation de l'outil	
Surveillance.....	125

E

Écran	
Nettoyer.....	93
Ecran de la commande.....	64, 64
Ecran tactile	
Configurer.....	93
Écran tactile.....	88
Nettoyer.....	93
Editer des données d'utilisation	
d'outils.....	581
Editer des outils multiples.....	579
Editer une liste de magasin.....	121
Editeur d'outils.....	573
Editeur de technologie.....	611
Editeur ICP	
Apprentissage.....	431
smart.Turn.....	434
Effleurement.....	139
Élément de contour ICP	
Modifier.....	453
Supprimer.....	452
Éléments de contour ICP	
Ajouter.....	451
Contour de tournage.....	461
Face frontale.....	471
Pourtour.....	477
Éléments de forme ICP.....	429
Entrer les données machine.....	101
Étalonner le palpeur d'outils.....	132
Exemple	
Cycles de filetage et de	
dégagement.....	349
Cycles de fraisage.....	400
Cycles de gorges.....	317
Cycles de perçage.....	369
Cycles multipasses.....	256
Usinage de motifs.....	420

F

Fenêtre de simulation.....	547
Figures d'aide.....	179
File API	
Reprise d'usinage.....	341
Filet	
Pas.....	698
Position.....	320
Filetage	
Amorce.....	323
Profondeur.....	323
Sortie.....	323
Filetage conique.....	330
Filetage du cône	

Reprise d'usinage.....	339
Filet API.....	333
Fonction de commutation dans les	
cycles.....	181
Fonction de tri.....	170
Fonction M.....	202
Dans les cycles.....	181
Fonctions de sélection ICP.....	445
Forme de la pièce brute ICP	
Barre.....	460
Forme de pièce brute ICP	
Pièce moulée.....	460
Tube.....	460
Fraisage	
Fraisage frontal.....	393
Fraisage axial	
Contour ICP.....	385
Figure.....	377
Gravure de la face frontale... 401	
Rainure.....	373
Fraisage radial	
Contour ICP.....	389
Figure.....	381
Gravure du pourtour.....	403
Rainure.....	375
Rainure hélicoïdale.....	396
Franchissement des marques de	
référence.....	128

G

Gestes.....	89, 89
Gorge radiale.....	262
Graphique de contrôle d'outil... 577	
Gravure, tableau de caractères. 405	
Groupe de contours.....	540

I

Image miroir	
Section de contour mise en	
miroir.....	449
Importer des programmes	
CN issus des commandes	
antérieures.....	687
Interface Ethernet.....	661
(avec le logiciel 548431-05).. 665	
Interface Ethernet (pour le logiciel	
548328- xx).....	663
Interface USB.....	661
Inverser.....	449

J

Journal d'erreurs.....	77, 77
Journal de touches.....	78, 78

L

Liaisons réseau.....	661
Ligne horizontale ICP	
Plan XY.....	509

Pourtour.....	479
Ligne ICP dans l'angle	
Contour de tournage.....	463
Face frontale.....	474
Plan XY.....	509
Plan YZ.....	525
Pourtour.....	480
Lignes horizontales ICP	
Face frontale.....	473
Plan YZ.....	525
Lignes verticales ICP	
Contour de tournage.....	462
Face frontale.....	473
Plan XY.....	508
Plan YZ.....	524
Pourtour.....	479
Limitations de coupe SX, SZ... 186	
Liste d'outils.....	574
Liste de la tourelle	
Editer.....	119
Equiper.....	117
Loupe ICP.....	458

M

Machine	
Avec magasin.....	116
Avec multifix.....	114
Avec tourelle.....	115
Configurer.....	127
Manivelle radio	
Affecter la station d'accueil de la	
manivelle.....	134
Données statistiques.....	136
Régler la performance	
d'émission.....	135
Régler le canal.....	135
Manivelle radio	
configurer.....	134
Marques de référence.....	54
Message d'erreur.....	74
Mesurer un outil.....	138
Avec optique de mesure..... 141	
Avec palpeur de mesure..... 140	
Effleurement.....	139
Mettre sous tension.....	97
Mise hors tension.....	100
Mode	
Editeur d'outils.....	570, 573
Organisation.....	616
Mode de fonctionnement.... 48, 66	
Machine.....	96
Mode Dry Run.....	160
Mode Manivelle.....	145
Mode Manuel.....	144
Mot de passe.....	617
Motif circulaire	
Motif de fraisage axial..... 417	
Motif de fraisage radial..... 419	

Motif de perçages axial.....	414	Plan YZ.....	533	initiale.....	151
Motif de perçages radial.....	416	Pourtour.....	504	Rectangle ICP	
Motif circulaire ICP		Perçage profond		Face frontale.....	490
Face frontale.....	496	Axial.....	357	Plan XY.....	513
Plan XY.....	519	Radial.....	360	Plan YZ.....	529
Plan YZ.....	535	Perçage profond axial.....	367	Pourtour.....	500
Pourtour.....	506	Pièce brute		Régler l'heure système.....	137
Motif de fraisage circulaire		Actualisation en mode		Répartition des passes.....	323
Axial.....	417	Apprentissage.....	180	Représentation du contour ICP	443
Radial.....	419	Barre/Tube.....	187		
Motif de fraisage linéaire		Contour ICP.....	188	S	
Axial.....	411	Cycles.....	187	Saisie des données.....	68
Radial.....	413	Description ICP.....	460	Sauvegarde des données... 51, 659	
Motif de perçages circulaire		Point de changement d'outil		Sauvegarder des fichiers	
Axial.....	414	Approche.....	191	Service.....	78
Radial.....	416	Définir.....	130	Section masquable.....	154
Motif de perçages linéaire		G14.....	186	Sélection de la tâche.....	156
Axial.....	408	Point zéro machine.....	56	Sélection de menu.....	67
Radial.....	410	Polygone ICP		Sens de fraisage du contour....	398
Motif linéaire		Face frontale.....	491	Sens du contour ICP.....	450
Motif de fraisage axial.....	411	Plan XY.....	514	Simulation.....	169
Motif de fraisage radial.....	413	Plan YZ.....	530	Avec séquence de départ....	558
Motif de perçages axial.....	408	Pourtour.....	501	Calcul du temps.....	560
Motif de perçages radial.....	410	Porte-outil		Configurer la vue.....	547
Motif linéaire de la face frontale		Magasin.....	116	Coter un contour.....	563
ICP.....	495	Multifix.....	114	Fonctions auxiliaires.....	545
Motif linéaire ICP		Tourelle.....	115	génération d'un contour dans la	
Plan YZ.....	534	Position de dégagement... 261 ,	322	simulation.....	561
Motif linéaire ICP, plan XY.....	518	Position de l'outil lors des cycles		Loupe.....	556
Motif linéaire sur le pourtour		multipasses.....	205	Paramètres généraux.....	565
ICP.....	505	Position du chariot.....	45	Représentation 3D.....	553
Motifs de perçages et de		Positionnement en avance		Représentation de l'outil.....	551
fraisage.....	408	rapide.....	190	Représentation de la course	550
		Fraisage.....	372	Représentation par effacement...	552
N		Programmation angulaire ICP... 442		Utilisation.....	543
Nombre de pièces.....	153	Programmation des cycles		Softkey.....	67
		Cycles de perçage.....	351	Sous-mode	
O		Motifs de perçages et de		Apprentissage.....	146
Opérations avec les listes.....	69	fraisage.....	408	Déroulement du programme....	148
Option de connexion.....	665	Programme		Editeur de technologie.....	611
Optique de mesure.....	141	Déroulement.....	148	Référence.....	99
Organisation.....	616	Exécution.....	152	Simulation.....	542
Organisation des fichiers.....	170	Sélection.....	170	Transfert.....	659
Outils dans différents quadrants...	124	Types.....	73		
Outils tournants.....	124			Sous-mode Editeur ICP	
		R		En mode Apprentissage.....	431
P		Rainure circulaire ICP		En smart.Turn.....	434
Palpeur de mesure.....	140	Face frontale.....	493	Superposer des éléments de forme	
Panneau de commande tactile... 88		Plan XY.....	516	ICP.....	451
Paramètres.....	618	Plan YZ.....	532	Surface individuelle ICP	
Paramètres d'usinage.....	637	Pourtour.....	503	Plan YZ.....	536
Perçage		Rainure linéaire de la face frontale		Surface individuelle ICP, plan	
Axial.....	352	ICP.....	492	XY.....	520
Radial.....	355	Rainure linéaire ICP		Surfaces multipans ICP	
Perçage de la face frontale ICP	494	Plan XY.....	515	Plan XY.....	521
Perçage ICP		Plan YZ.....	531	Surfaces multipans ICP, plan	
Plan XY.....	517	Pourtour.....	502		
		Recherche de la séquence			

YZ.....	537
Surveillance de la charge.....	161
Surveillance de la durée d'utilisation.....	125
Système d'aide.....	79
Système de coordonnées.....	55
Système de mesure EnDat.....	98
Systèmes de mesure de course.	54

T

Tableau de caractères.....	405
Tâche automatique.....	156
Taraudage	
Axial.....	363
Radial.....	365
TNCguide.....	79
TNCremo.....	659
Tournage de gorges axiales.....	288
Etendu.....	292
Finition.....	296
Finition – Etendu.....	300
Finition ICP.....	308
ICP.....	304
Tournage de gorges ICP	
Axial.....	304
Finition axiale.....	308
Finition radiale.....	306
radial.....	302
Tournage de gorges - Principes de base.....	286
Tournage de gorges radiales.....	286
Etendu.....	290
Finition.....	294
Finition – Etendu.....	298
Finition ICP.....	306
ICP.....	302
Transfert.....	659
Transformations	
Décalage.....	455
Image miroir.....	457
Tournage.....	456
Transitions ICP entre les éléments de contour.....	440
Travail avec des cycles.....	178
Tronçonnage.....	315
Types d'outils.....	570

U

Unités de mesure.....	57
Usinage circulaire.....	196
Usinage de gorge axial.....	264
Etendu.....	268
Finition.....	272
Finition – Etendu.....	276
Usinage de gorge radial	
Etendu.....	266
Finition.....	270

Finition – Etendu.....	274
Usinage de gorges axial	
Finition ICP.....	284
Usinage de gorges ICP	
Finition axiale.....	284
Finition radiale.....	282
Usinage de gorges radiales	
Finition ICP.....	282
Usinage de référence.....	163
Usinage intégral.....	47
Usinage linéaire	
Dans l'angle.....	194
Longitudinal.....	192
Transversal.....	193
Usinage longitudinal.....	206
Etendu.....	210
Finition.....	214
Finition étendue.....	218
Finition parallèle au contour	
ICP.....	244
ICP.....	248
Parallèle au contour ICP.....	238
Plongée.....	222, 226
Plongée de finition.....	230
Plongée de finition étendue.	234
Usinage multipasses longitudinal	
Finition ICP.....	252
Usinage multipasses transversal	
Finition ICP.....	254
Usinage transversal.....	208
Etendu.....	212
Finition.....	216
Finition étendu.....	220
Finition parallèle au contour	
ICP.....	246
ICP.....	250
Parallèle au contour ICP.....	241
Plongée.....	224
Plongée de finition.....	232
Plongée de finition étendue.	236
Plongée étendue.....	228
Utilisation - Principes de base....	66

V

Variable.....	155
---------------	-----

Z

Zoom.....	556
-----------	-----

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

