



HEIDENHAIN



MANUALplus 620

Manuale utente

Software NC
548431-05

Italiano (it)
12/2017

**Panoramica dei
tasti**







Elementi di comando del controllo numerico

Tasti





Se si impiega un controllo numerico con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen", Pagina 87

Elementi di comando sullo schermo

Tasto	Funzione
	Commutazione della grafica di supporto tra lavorazione esterna e interna (solo nella Programmazione di cicli)
	Nessuna funzione
	Selezione della funzione sullo schermo con il tasto di selezione softkey
  	Commutazione barre softkey

Tasti delle modalità operative

Tasto	Funzione
	Selezione modalità operative Macchina <ul style="list-style-type: none"> ■ Macchina ■ Autoappr. ■ Esecuzione progr. ■ Riferimento
	Selezione modalità operative Programmazione <ul style="list-style-type: none"> ■ smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ DIN PLUS – Modo Unit ■ Modo DIN/ISO ■ Simulazione ■ AWG
	Selezione dati utensile e tecnologici <ul style="list-style-type: none"> ■ Editor utensile ■ Editor tecnologia
	Selezione modalità Organizzazione <ul style="list-style-type: none"> ■ Parametri macchina ■ Trasfer. <ul style="list-style-type: none"> ■ Gestione progetti ■ Collegamento in rete ■ Diagnostica

Tastiera numerica

Tasto	Funzione
	Tastiera numerica 0-9 <ul style="list-style-type: none"> ■ Immissioni numeriche ■ Comando menu
	Inserimento punto decimale
	Commutazione tra valori positivi e negativi
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interruzione dialogo ■ Scorrimento verso l'alto nel menu
Escape	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conferma dialogo ■ Creazione nuovo blocco NC nell'editor
Insert	
	Cancellazione area selezionata
Delete Block	
	Cancellazione carattere a sinistra del cursore
Backspace	
	Cancellazione messaggi di errore nelle modalità Macchina
Clear Entry	
	Abilitazione campi per altre immissioni
	Conferma immissione
Enter	

Tasti di navigazione

Tasto	Funzione
	Spostamento cursore verso l'alto e verso il basso
	Spostamento cursore verso sinistra e verso destra
	Videata o pagina di dialogo precedente o successiva
Page Up e Page Down	
	Selezione inizio programma o lista e fine programma o lista

Tasti smart.Turn

Tasto	Funzione
	Passaggio alla maschera successiva
	Passaggio al gruppo successivo o precedente


Tasti speciali

Tasto	Funzione
	Apertura della finestra errori
Errore	
	Avvio calcolatrice integrata
Calculator	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visualizzazione di informazioni supplementari nell'editor programmi ■ Chiamata di TURNguide
Information	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selezione alternativa di immissione ■ Attivazione tastiera alfanumerica
Go to	
Print Screen	
DIADUR	

Pannello di comando macchina

Tasto	Funzione
 	Avvio o arresto lavorazione
	Arresto avanzamento
	Arresto mandrino
 	Attivazione mandrino
 	Start mandrino Il mandrino continua a ruotare finché il tasto è premuto
 	Traslazione assi, ad es. in direzione +X o +Y
	Cambio mandrino (a seconda della macchina)

Pannello di comando del controllo numerico

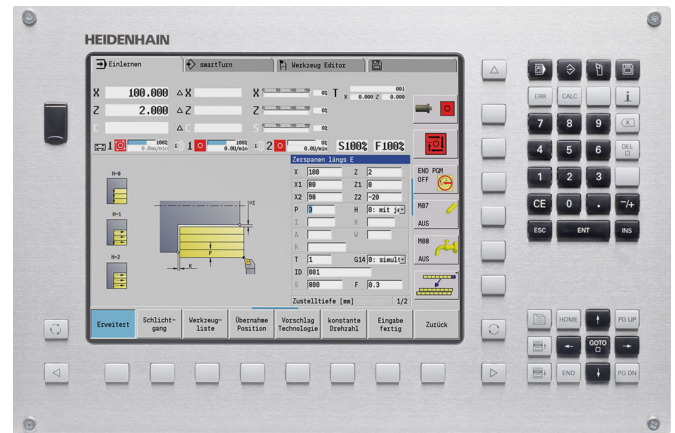

MC 7410T



MC 8420T

**Informazioni
basilari**

Avvertenze utilizzate

Norme di sicurezza

Attenersi a tutte le norme di sicurezza riportate nella presente documentazione e nella documentazione del costruttore della macchina.

Le norme di sicurezza informano di eventuali pericoli nella manipolazione del software e delle apparecchiature e forniscono indicazioni sulla relativa prevenzione. Sono classificate in base alla gravità del pericolo e suddivise nei seguenti gruppi:

PERICOLO

Pericolo segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **sicuramente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ALLARME

Allarme segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ATTENZIONE

Attenzione segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente lesioni fisiche lievi**.

NOTA

Nota segnala i rischi per gli oggetti o i dati. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente danni materiali**.

Sequenza di informazioni all'interno delle norme di sicurezza

Tutte le norme di sicurezza contengono le seguenti quattro sezioni:

- La parola di segnalazione indica la gravità del pericolo
- Tipo e fonte del pericolo
- Conseguenze in caso di mancata osservanza del pericolo, ad es. "Per le lavorazioni seguenti sussiste il pericolo di collisione"
- Misure per scongiurare il pericolo

Indicazioni informative

Attenersi alle indicazioni informative riportate nel presente manuale per un utilizzo efficiente e senza guasti del software.

Nel presente manuale sono riportate le seguenti indicazioni informative:



Il simbolo informativo segnala un **suggerimento**.

Un suggerimento fornisce importanti informazioni supplementari o integrative.



Questo simbolo richiede di attenersi alle norme di sicurezza del costruttore della macchina. Il simbolo rimanda anche alle funzioni correlate alla macchina. I possibili pericoli per l'operatore e la macchina sono descritti nel manuale della macchina.



Il simbolo del libro indica un **rimando** a documentazione esterna, ad esempio alla documentazione del costruttore della macchina o di un produttore terzo.

Necessità di modifiche e identificazione di errori

È nostro impegno perfezionare costantemente la documentazione indirizzata agli utilizzatori che invitiamo pertanto a collaborare in questo senso comunicandoci eventuali richieste di modifiche al seguente indirizzo e-mail:

service@heidenhain.it

Software e funzioni

Il presente manuale descrive funzioni che sono disponibili nel controllo numerico con numero software NC 548431-05.

La programmazione smart.Turn e DIN PLUS non sono parte integrante del presente manuale. Queste funzioni sono illustrate nel manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS (ID 685556-xx). Rivolgersi a HEIDENHAIN per richiedere questo manuale utente.

Il costruttore della macchina adatta, tramite parametri macchina, le capacità prestazionali del controllo numerico alla relativa macchina. Questo manuale descriverà pertanto anche funzioni non disponibili su tutte le macchine.

Funzioni del controllo numerico non disponibili su tutte le macchine sono ad esempio:

- posizionamento mandrino (**M19**) e utensile motorizzato
- Lavorazione con l'asse C o l'asse Y
- Lavorazione con l'asse B

Mettersi in contatto con il costruttore della macchina per approfondire il supporto personalizzato della macchina controllata.

Numerosi costruttori di macchine e la stessa HEIDENHAIN offrono corsi di programmazione, si consiglia di partecipare a questi corsi per familiarizzare con le funzioni del controllo numerico.

A integrazione del controllo numerico, HEIDENHAIN offre il pacchetto software per PC DataPilot MP 620 e DataPilot CP 640. Il campo di impiego di DataPilot è nel reparto officina in prossimità delle macchine, nell'ufficio del caporeparto, nella preparazione del lavoro e per la formazione. DataPilot gira su PC con sistema operativo WINDOWS.

Luogo di impiego previsto

 
Il controllo numerico rientra nella classe A delle norme EN 55022 e il suo impiego è previsto principalmente per ambienti industriali.

Avvertenze legali

Questo prodotto impiega software Open Source. Ulteriori informazioni a riguardo si trovano sul controllo numerico in:



- ▶ Modalità operativa **Organizzazione**



- ▶ Softkey **AVVERTENZE LICENZA**

Nuove funzioni

Nuove funzioni del software 548328-04

- Nella sottomodalità **Simulazione** è possibile rappresentare in speculare e salvare la descrizione attuale del profilo (parte grezza e pezzo finito). Tali profili possono essere inseriti di nuovo in modalità **smart.Turn**, vedere "Salvataggio del profilo creato nella sottomodalità Simulazione", Pagina 555
- Per macchine con contromandrino si può ora selezionare il mandrino del pezzo nel menu **TSF**, vedere "Rappresentazione a maschera estesa per macchine con contromandrino", Pagina 128
- Per macchine con contromandrino è possibile eseguire uno spostamento origine per il contromandrino, vedere "Rappresentazione a maschera estesa per macchine con contromandrino", Pagina 128
- La documentazione utente è ora disponibile anche nel sistema di guida contestuale **TURNguide**, vedere "Applicazione", Pagina 80
- Nella Gestione progetti si possono creare cartelle progetto separate per gestire centralmente file, vedere "Gestione progetti", Pagina 170
- Con un sistema di cambio manuale è possibile inserire durante l'esecuzione del programma gli utensili che non si trovano nella torretta, vedere "Sistemi di cambio manuale", Pagina 581
- Nella sottomodalità **Autoappr.** sono disponibili anche cicli di scrittura, vedere "Scrittura assiale", Pagina 396
- Per il backup dei dati utensili si può ora selezionare in una finestra di dialogo i dati che devono essere salvati o caricati, vedere "Dati di backup di utensili", Pagina 677
- Per la conversione di funzioni G e M, numeri mandrino e per la rappresentazione speculare di percorsi di traslazione e dimensioni utensili è ora disponibile la funzione **G30**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Per il prelievo di un pezzo da due mandrini mobili o per la compressione di una contropunta sul pezzo è ora disponibile la funzione **Spostamento su arresto G916**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G925** consente di definire e monitorare la forza di compressione massima di un asse. Con questa funzione è ad esempio possibile impiegare il contromandrino come contropunta meccatronica, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Per evitare collisioni in operazioni di troncatura non completamente eseguite, la funzione **G917** permette ora di attivare un controllo di troncatura mediante il monitoraggio dell'errore di inseguimento, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- L'opzione Sincronizzazione mandrino **G720** consente di sincronizzare la velocità di due o più mandrini con sincronia angolare, con rapporto di trasmissione o con offset definito, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

- Per la fresatura di dentature esterne e profili è disponibile in combinazione con la sincronizzazione **G720** di mandrino principale e mandrino utensile il nuovo ciclo **Fres. x ingran. G808**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G924** è ora in grado di programmare un **N. di giri in aumento** per evitare oscillazioni di risonanza, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Nuove funzioni del software 548328-05 e 54843x-01

- In modalità **Organizzazione** è ora possibile abilitare o bloccare l'accesso al controllo numerico tramite il softkey **ACCESSO ESTERNO**, vedere "La modalità operativa Organizzazione", Pagina 610
- La calcolatrice è ora attivabile in qualsiasi applicazione e rimane attiva anche dopo aver cambiato modalità. I valori numerici possono essere ora recuperati dal campo di immissione attivo o inseriti nel campo di immissione attivo con i softkey **RECUPERA VALORE ATTUALE** e **CONFERMA VALORE**, vedere "Funzioni della calcolatrice", Pagina 70
- I sistemi di tastatura utensile possono essere calibrati nel menu **Predisposizione**, vedere "Calibrazione del sistema di tastatura utensile", Pagina 129
- L'origine pezzo può essere ora impostata anche in direzione dell'asse Z con un sistema di tastatura, vedere "Predisposizione della macchina", Pagina 124
- Nella sottomodalità **Autoappr.** sono stati introdotti per la lavorazione di finitura nei cicli di tornitura-troncatura i sovrametalli della parte grezza **RI** e **RK**, vedere "Tornitura-troncatura radiale finitura – Estesa", Pagina 295
- Nella lavorazione di finitura per Unit di troncatura-tornitura e nel ciclo **G869** sono stati introdotti i sovrametalli della parte grezza **RI** e **RK**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Su una macchina con asse B è possibile eseguire anche lavorazioni di foratura e fresatura su piani disposti inclinati nello spazio. Inoltre con l'asse B è possibile utilizzare in modo più flessibile utensili per la lavorazione di tornitura, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il controllo numerico dispone di un gran numero di cicli di tastatura per differenti possibilità di impiego, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS:
 - Calibrazione del sistema di tastatura digitale
 - Misurazione cerchio, arco, angolo e posizione dell'asse C
 - Compensazione ravnatura
 - Misurazione a un punto, a due punti
 - Ricerca foro o isola
 - Impostazione origine in asse Z o C
 - Misurazione automatica dell'utensile
- Sulla base di una sequenza di lavorazione definita, la nuova funzione **TURN PLUS** crea automaticamente programmi NC per lavorazioni di tornitura e fresatura, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G940** consente di calcolare le lunghezze utensile nella posizione di definizione dell'asse B, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Per lavorazioni che richiedono un riserraggio, è possibile definire con **G44** un punto di separazione sulla descrizione del profilo, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

- La funzione **G927** consente di ricalcolare le lunghezze utensile nella posizione di riferimento dell'utensile (asse B =0), vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Gole definite con **G22** possono essere lavorate con il nuovo ciclo **G870** Troncatura ICP, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Nuove funzioni del software 54843x-02

- Nella sottomodalità **Editor ICP** è stata introdotta la funzione ausiliaria **Spostamento origine**, vedere "Spostamento origine", Pagina 440
- Nei profili ICP è ora possibile calcolare tramite una maschera di immissione tolleranze e filetti interni, vedere "Accoppiamenti e filetti interni", Pagina 435
- Nella sottomodalità **Editor ICP** sono state introdotte le funzioni ausiliarie **Duplicazione lineare, circolare e specularità**, vedere "Duplicazione lineare della sezione di profilo", Pagina 441
- L'ora di sistema può attualmente essere impostata tramite una maschera di immissione, vedere "Visualizzazione dei tempi operativi", Pagina 130
- Il ciclo di troncatura **G859** è stato ampliato dei parametri **K, SD e U**, vedere "Scanalatura", Pagina 312
- Per la tornitura-troncatura ICP è ora possibile definire un angolo di avvicinamento e uno di allontanamento, vedere "ICP-Tornitura-troncatura radiale finitura", Pagina 303
- Con la funzione **TURN PLUS** è ora possibile generare anche programmi per la lavorazione con contromandrino e per utensili multipli, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella funzione **G797** Fresatura superfici è anche possibile selezionare un profilo di fresatura, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G720** è stata ampliata del parametro **Y**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G860** è stata ampliata del parametro **O e U**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Nuove funzioni del software 54843x-03

- Nella sottomodalità **Autoappr.**, i cicli **Matrice assiale**, **Matrice radiale**, **Profilo ICP assiale** e **Profilo ICP radiale** sono stati ampliati del parametro **RB**, vedere "Matrice assiale", Pagina 372
- Nella sottomodalità **Autoappr.**, tutti i cicli di maschiatura sono stati ampliati dei parametri **SP** e **SI**, vedere "Cicli di foratura", Pagina 347
- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata estesa la visualizzazione 3D, vedere "Rappresentazione 3D", Pagina 547
- In modalità **Editor utensile** è stata introdotta la grafica di controllo utensili, vedere "Grafica di controllo utensili", Pagina 571
- Nella lista torretta è possibile inserire direttamente un **Numero ID**, vedere "Modifica della lista torretta", Pagina 116
- Nella lista utensili sono state ampliate le possibilità di filtraggio, vedere "Ordinamento e filtraggio della lista utensili", Pagina 568
- Nella sottomodalità **Trasfer.** è stata estesa la funzione di backup degli utensili, vedere "Trasmissione dei dati utensile", Pagina 676
- Nella sottomodalità **Trasfer.** è stata estesa la funzione di importazione degli utensili, vedere "Importazione dei dati utensile del CNC PILOT 4290", Pagina 686
- L'opzione menu **Impostare valori asse** è stata ampliata per definire i valori di offset per gli spostamenti **G53**, **G54** e **G55**, vedere "Definizione degli offset", Pagina 125
- Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** è stato introdotto il monitoraggio del carico, vedere "Monitoraggio del carico (opzione)", Pagina 158
- Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** è stata introdotta l'impostazione dei livelli da mascherare, vedere "Esecuzione del programma", Pagina 149
- È stata introdotta una funzione per richiedere le informazioni sullo stato degli utensili, vedere "Monitoraggio della durata utensile", Pagina 122, vedere "Editing dei dati di durata degli utensili", Pagina 575
- È stato introdotto un parametro utente con il quale è possibile attivare e disattivare i finecorsa software per la sottomodalità **Simulazione**, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- È stato introdotto un parametro utente con il quale è possibile sopprimere il messaggio di errore dei finecorsa software, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- È stato introdotto un parametro utente con il quale è possibile eseguire un cambio utensile programmato nel menu **TSF** con **Start NC**, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- È stato introdotto un parametro utente per suddividere il menu **TSF** in finestre di dialogo separate, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614

- È stato introdotto un parametro utente con il quale è possibile impedire lo spostamento origine **G59** emesso automaticamente in **TURN PLUS**, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- La funzione **G32** è stata ampliata del parametro **WE**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni **G51**, **G56** e **G59** sono state ampliate del parametro **U**, **V** e **W**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni **G0**, **G1**, **G12/G13**, **G101**, **G102/G103**, **G110**, **G111**, **G112/G113**, **G170**, **G171**, **G172/G173**, **G180**, **G181** e **G182/G183** sono state ampliate di parametri che garantiscono un'ampia compatibilità con la descrizione dei profili ICP, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G808** è stata ampliata del parametro **C**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni **G810** e **G820** sono state ampliate del parametro **U**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni **G4** und **G860** sono state ampliate del parametro **D**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G890** è stata ampliata del parametro **B**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le Unit **G840** Fresatura profilo e **G84X** Fresatura tasca profilo sono state ampliate del parametro **RB**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Tutte le Unit per la maschiatura sono state ampliate dei parametri **SP** e **SI**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- È stata introdotta la funzione **G48** per delimitare la velocità in rapido di assi rotativi e lineari, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Sono state introdotte le funzioni **G53**, **G54** e **G55** per spostamenti punto zero con valori di offset, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Sono state introdotte le funzioni per la sovrapposizione di movimenti degli assi **Tornitura eccentrica G725**, **Transiz. a eccentrico G726** e **Non circolare X G727**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Sono state introdotte le funzioni per il monitoraggio del carico **G995** Definizione zona di monitoraggio e **G996** Tipo di monitoraggio del carico, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella sottomodalità **AWG** vengono ora supportati anche utensili con supporti a cambio rapido, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- In modalità **smart.Turn** è disponibile la visualizzazione ad albero, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- In modalità **smart.Turn** è possibile definire i piani da mascherare, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- È stata introdotta una funzione per caricare le informazioni sullo stato degli utensili, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Nuove funzioni del software 54843x-04

- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata introdotta la funzione **Quotatura**, vedere "Quotatura", Pagina 557
- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata ampliata la funzione **Salvataggio profilo**, vedere "Salvataggio del profilo", Pagina 555
- Nella sottomodalità **Simulazione** è supportata la visualizzazione della testa B, vedere "Rappresentazione portautensili nella sottomodalità Simulazione", Pagina 545
- Nella sottomodalità **Autoappr.** la parte grezza viene ricalcolata anche nella Foratura concentrica, vedere "Ricalcolo profilo nella sottomodalità Autoappr.", Pagina 176
- Nella sottomodalità **Autoappr.** è possibile programmare anche in negativo il parametro **GK** nella filettatura conica, vedere "Cicli di filettatura ed esecuzione scarico", Pagina 316
- Nella sottomodalità **Editor ICP** sono supportati i gruppi di profili. Il numero del gruppo di profili è visualizzato in alto a sinistra nella finestra grafica, vedere "Gruppi di profili", Pagina 534
- Il parametro macchina **recessFinishing** (N. 602414) viene ora analizzato nella sottomodalità **Autoappr.** affinché anche qui siano disponibili le possibilità **1: divisione elemento fondo** e **2: esecuzione con sollevamento**, vedere "Cicli di troncatura", Pagina 256
- Nuovo parametro macchina **convertICP** (N. 602023) per la conversione di profili ICP, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- I parametri per l'avvicinamento e l'allontanamento vengono adattati, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- È supportato il tipo utensile Alesatore (tipo 43 di CNC PILOT 4290), vedere "Tipi di utensile", Pagina 564
- Nella lista utensili è stata migliorata la navigazione e la visualizzazione dei parametri utensile, vedere "Navigazione nella lista utensili", Pagina 567
- È stato introdotto il parametro utensile Tipo posto, vedere "Parametri utensile generali", Pagina 583
- Sono supportati i sistemi di posti magazzino, vedere "Modifica della lista magazzino", Pagina 118
- Le correzioni utensili possono essere immesse con il volantino o in una finestra di dialogo vedere "Correzioni utensile", Pagina 139, vedere "Correzioni utensile nella sottomodalità Autoapprendimento", Pagina 181
- Alla predisposizione dell'asse C è possibile impostare un valore definito nella posizione attuale, vedere "Definizione dei valori dell'asse C", Pagina 128
- È possibile eseguire in automatico in successione diversi programmi principali. A tale scopo viene creata una lista programmi. Per ogni programma è possibile indicare la frequenza con cui deve essere eseguito, prima di avviare il programma successivo, vedere "Job automatico", Pagina 153
- Lo stato di esecuzione continua rimane invariato anche al riavvio del controllo numerico nella sottomodalità **Esecuzione progr.**, vedere "Sottomodalità Esecuzione programma", Pagina 145

- I programmi possono essere cancellati nella Gestione file sebbene siano selezionati nella sottomodalità **Esecuzione progr.**, dopo aver deselezionato la visualizzazione dei blocchi programma, vedere "Sottomodalità Esecuzione programma", Pagina 145
- Nei sistemi con asse C la visualizzazione di posizione può essere configurata dal costruttore della macchina nella visualizzazione dati macchina (lettera dell'asse e indice)
- Le funzioni **G0**, **G1** e **G701** sono state ampliate dei parametri degli assi ausiliari
- La programmazione delle variabili in modalità **smart.Turn** è ora possibile tramite softkey, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il numero delle variabili locali è stato incrementato da 30 a 99, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nel programma NC è ora possibile interrogare con la variabile **#n920(G)** lo stato degli spostamenti **G920/G921**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella modalità **smart.Turn** è ora possibile definire il numero di una funzione M anche con una variabile, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella modalità **smart.Turn** sono supportati fino a quattro gruppi di profili, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- In un programma creato nella sottomodalità **AWG**, dopo la passata Scanalatura l'utensile si sposta sul punto cambio utensile, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- In un programma creato nella sottomodalità **AWG** è ora possibile lavorare anche con programmazione geometrica semplificata, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **TURN PLUS** può essere ora utilizzata anche in modalità **INCH**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il parametro **CW** è stato modificato in una domanda **Inversione utensile 0: no 1: sì**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- È supportato il parametro **Q** in **G99**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- I cicli **G860 incisione profilo ICP** e **G860 incis. profilo diretta** sono stati ampliati del parametro **DO** Esecuzione, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il parametro **Tipo di accesso utensile** può essere ora modificato anche tramite i parametri di lavorazione in modalità **smart.Turn**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- È stata introdotta la funzione **G154 Percorso breve in C**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G741** è stata ampliata del parametro **O Sequenza**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

- Il parametro **A** della funzione **G845** è stato ampliato della possibilità di immissione Preforatura nel punto di riferimento della matrice, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il campo di immissione della **prof.forat.** del ciclo di foratura **G74** è stato ampliato, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Per i cicli di tornitura paralleli agli assi non viene più attivato alcun messaggio di errore se la lavorazione viene eseguita con il tagliente secondario dell'utensile, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- I parametri di lavorazione sono visualizzati in funzione del parametro **CfgUnitOfMeasure** (N. 101100) in millimetri o inch

Nuove funzioni del software 54843x-05

- Il controllo numerico visualizza i messaggi di errore di diverse classi in colori differenti, vedere "Visualizzazione di errori", Pagina 74
- Se nella visualizzazione dei dati macchina il numero di giri programmato è visualizzato in rosso, è attiva una limitazione e il valore nominale programmato non viene raggiunto, vedere "Visualizzazione dei dati macchina", Pagina 106
- La visualizzazione dei dati macchina è stata arricchita con funzioni aggiuntive, ad esempio simbolo del volantino e spostamento punto zero dell'asse C, vedere "Visualizzazione dei dati macchina", Pagina 106
- Per riavviare esclusivamente il controllo numerico, è stato inserito il softkey **RIAVVIA**, vedere "Spegnimento", Pagina 99
- Nella sottomodalità **Autoappr.**, il campo di immissione del parametro ciclo **Angolo dell'asse B BW** nella finestra di dialogo TSF è stato ampliato a 4 posizioni decimali.
- Nella sottomodalità **Autoappr.** e nella Programmazione DIN, il campo di immissione del **Passo filetto** è stato ampliato a 4 posizioni decimali.
- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata ampliata la funzione ausiliaria **Mark the machining area**, vedere "Mark the machining area", Pagina 559
- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata ampliata la funzione ausiliaria **C0 - Marking on workpiece/3D**, vedere "C0 - Marking on workpiece/3D", Pagina 560
- Nella sottomodalità **Simulazione** è stata aggiunta una nuova visualizzazione di stato, vedere "Indicazione di stato", Pagina 543
- Nella Simulazione 3D è supportata la visualizzazione del portautensili, vedere "Simulazione 3D nella sottomodalità Simulazione", Pagina 561
- Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** è possibile visualizzare le variabili definite nella sezione **INTEST. PROG.**, vedere "Esecuzione del programma", Pagina 149
- In modalità **Editor utensile** è possibile editare i bit di diagnostica visualizzati con finestra di dialogo utensile aperta, vedere "Bit di diagnostica", Pagina 576
- In modalità **Editor utensile** è stato aggiunto il parametro utensile **Numero di giri max. NMX**, vedere "Parametri utensile generali", Pagina 583

- In modalità **Editor utensile**, per le frese standard sono stati aggiunti i parametri utensile **Raggio utensile 2 R2** e **Maggioraz. raggio UT 2 DR2**, vedere "Utensili per fresare standard", Pagina 596
- In modalità **Editor utensile**, per i sistemi di tastatura 3D sono stati aggiunti i parametri utensile (valori di calibrazione) **CA1** e **CA2**, vedere "Tastatori di misura", Pagina 601
- In modalità **Editor utensile**, le finestre di dialogo dei portautensili sono state ampliate dei parametri **Halter Tiefe WHT** e **Versatz für Tiefe TOF**, vedere "Editor supporti", Pagina 578
- Nella **Tabella dei portautensili** è stato aggiunto il softkey **Cancella tutto**, vedere "Editor supporti", Pagina 578
- Nella **Lista testo utensili** sono stati aggiunti i softkey **Salva** e **Annulla**, vedere "Testi utensile", Pagina 571
- Nell'**Occupazione revolver** e nella **Lista magazzino** sono visualizzate le colonne **LA**, **XL** e **ZL**.
- I tasti freccia consentono di passare alla colonna precedente o successiva all'interno dell'**Occupazione revolver** e della **Lista magazzino**.
- Per consentire la trasmissione di screenshot (tasto **PRT SC**), in modalità **Trasfer.** nella sezione **Service** è stato aggiunto il softkey **Selezione TNC:**, vedere "Trasmissione di programmi (file)", Pagina 671
- Per verificare automaticamente la lunghezza utilizzabile del tagliente in fase di finitura, è stato aggiunto il parametro macchina **checkCuttingLength** (N. 602322), vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- Per sopprimere l'avvertimento **Materiale residuo presente**, è stato aggiunto il parametro macchina **suppressRestMatWar** (N. 201010), vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- Per caricare automaticamente nella sottomodalità **Esecuzione progr.** il programma impiegato per ultimo, è stato aggiunto il parametro macchina **autoPgmSelect** (N. 601814), vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614, vedere "Caricamento del programma", Pagina 145
- Il parametro macchina **DefaultG14** è stato ampliato di possibilità di avvicinamento aggiuntive del punto di cambio utensile **G14**, vedere "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- Con le funzioni G per la scrittura è possibile incidere la data e l'ora con l'ausilio di variabili, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- I contenuti delle variabili possono essere trasformati in variabili stringa, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- È supportato il comando di un touch screen, vedere "Utilizzo del touch screen", Pagina 87
- È supportato il comando di volantini elettronici HR 520 e HR 550FS, vedere "Configurazione del volantino radio HR 550FS", Pagina 131
- Per gli schermi da 19", il costruttore della macchina è in grado di ampliare la visualizzazione dei dati macchina a 5 righe, vedere "Visualizzazione dei dati macchina", Pagina 106

- Per gli schermi da 19", il softkey **Conferma macchina** si trova sul primo livello softkey, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione proprie funzioni G nel menu G, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione Start Unit correlate alla macchina, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione Unit specifiche, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Il costruttore della macchina può mettere a disposizione template di programmi, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella sezione programma **INTEST. PROG.** possono essere archiviate 20 variabili globali, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nella finestra di dialogo **INTEST. PROG.** aperta è stato aggiunto il softkey **Cancella storia**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nuova funzione G **Bore milling G75**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nuova funzione G **Information to DNC G941**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Nuova funzione G **LIFTOFF G977**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- La funzione **G14** è stata ampliata delle possibilità di avvicinamento supplementari del punto di cambio utensile, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni **G810** e **G820** sono state ampliate del parametro **Corsa and.slitt B**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni G e le Unit **G810**, **G820**, **G830** e **G835** sono state ampliate del parametro **Profilo pezzo grezzo RH**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Le funzioni G e le Unit **G801**, **G802**, **G803** e **G804** sono state ampliate del parametro **Scrittura speculare O**, vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Funzioni modificate del software 54843x-05

- La **Ricerca blocco iniz.** non è disponibile durante la **Lavoraz. di riferimento** necessaria per il **Monitoraggio del carico** (opzione), vedere "Ricerca blocco di partenza", Pagina 148
- Il campo di immissione dei parametri utensile **DX, DY, DZ** e **DS** è stato ampliato a 4 cifre decimali (**mm**) e a 5 cifre decimali (**inch**), vedere "Parametri utensile generali", Pagina 583
- Nella lista magazzino vengono visualizzati il Tipo di posto (colonna **PTYP/T**) e le impostazioni PLC (colonna **PTYP/M**).
- Il campo di immissione del parametro ciclo Fattore di sovrapposiz. **U** è stato ampliato a 0.00 per i cicli di fresatura.
- Per impedire perdite di dati indesiderate, l'impostazione standard è stata modificata su **Tabella posti no** per **Restore parametri**.

Indice

1	Introduzione e principi fondamentali.....	43
2	Note operative.....	61
3	Utilizzo del touch screen.....	87
4	Modalità operativa Macchina.....	95
5	Autoapprendimento.....	173
6	Programmazione ICP.....	421
7	Simulazione grafica.....	535
8	Database utensili e database dati tecnologici.....	563
9	Modalità operativa Organizzazione.....	609
10	Tabelle e riepiloghi.....	689
11	Panoramica dei cicli.....	723

1	Introduzione e principi fondamentali.....	43
1.1	Principi fondamentali per il controllo numerico MANUALplus 620.....	44
	MANUALplus per torni ad autoapprendimento.....	44
	MANUALplus per torni CNC.....	44
1.2	Configurazione.....	45
	Posizione della slitta.....	45
	Sistemi di portautensili.....	45
	L'asse C.....	46
	L'asse Y.....	46
	Lavorazione completa.....	47
1.3	Caratteristiche.....	48
	Configurazione.....	48
	Modalità operative.....	48
	Sistema utensili.....	50
	Database dati tecnologici.....	50
	Interpolazione.....	50
1.4	Salvataggio dei dati.....	51
1.5	Spiegazione dei termini utilizzati.....	52
1.6	Configurazione del controllo numerico.....	53
1.7	Principi fondamentali.....	54
	Sistemi di misura e indici di riferimento.....	54
	Denominazione degli assi.....	54
	Sistema di coordinate.....	55
	Coordinate assolute.....	55
	Coordinate incrementali.....	56
	Coordinate polari.....	56
	Origine macchina.....	56
	Origine pezzo.....	57
	Unità di misura.....	57
1.8	Quote utensile.....	58
	Lunghezza utensile.....	58
	Correzioni utensile.....	58
	Compensazione del raggio del tagliente (SRK).....	59
	Compensazione del raggio della fresa (FRK).....	59

2	Note operative.....	61
2.1	Note operative generali.....	62
	Funzionamento.....	62
	Predisposizione.....	62
	Programmazione nella sottomodalità Autoappr.....	63
	Programmazione nella modalità smart.Turn.....	63
2.2	Schermo del controllo numerico.....	64
2.3	Funzionamento, immissione dei dati.....	66
	Modalità operative.....	66
	Selezione dei menu.....	67
	Softkey.....	67
	Immissioni di dati.....	68
	Dialoghi smart.Turn.....	68
	Uso delle liste.....	69
	Tastiera alfanumerica.....	69
2.4	Calcolatrice.....	70
	Funzioni della calcolatrice.....	70
	Uso della calcolatrice.....	70
	Impostazione della posizione della calcolatrice.....	72
2.5	Tipi di programma.....	73
2.6	Messaggi di errore.....	74
	Visualizzazione di errori.....	74
	Apertura della finestra errori.....	74
	Chiusura della finestra errori.....	74
	Messaggi di errore dettagliati.....	75
	Softkey INFO INTERNA.....	75
	Cancellazione errori.....	76
	Protocollo errori.....	77
	Protocollo tasti.....	78
	Salvataggio dei file service.....	79
2.7	Sistema di guida contestuale TURNguide.....	80
	Applicazione.....	80
	Uso di TURNguide.....	81
	Download dei file di guida aggiornati.....	85
2.8	Stazione di programmazione DataPilot.....	86
	Applicazione.....	86
	Funzionamento.....	86

3	Utilizzo del touch screen.....	87
3.1	Schermo e utilizzo.....	88
	Touch screen.....	88
	Pannello di comando.....	88
3.2	Comandi gestuali.....	89
	Panoramica dei possibili comandi gestuali.....	89
	Navigazione in tabelle e programmi NC.....	90
	Utilizzo della simulazione.....	91
	Utilizzo del menu HEROS.....	92
3.3	Funzioni nella barra delle applicazioni.....	93
	Touchscreen Configuration.....	93
	Touchscreen Cleaning.....	93

4	Modalità operativa Macchina.....	95
4.1	La modalità operativa Macchina.....	96
4.2	Accensione e spegnimento.....	97
	Accensione.....	97
	Monitoraggio degli encoder EnDat.....	97
	Sottomodalità Riferimento.....	98
	Spegnimento.....	99
4.3	Dati macchina.....	100
	Immissione dei dati macchina.....	100
	Varianti a seconda della macchina della finestra di dialogo TSF.....	102
	Visualizzazione dei dati macchina.....	106
	Stati del ciclo.....	110
	Avanzamento degli assi.....	110
	Mandrino.....	111
4.4	Configurazione della tabella posti.....	112
	Macchina con un attacco utensile (Multifix).....	112
	Macchina con torretta.....	113
	Macchina con magazzino.....	114
	Configurazione della lista torretta con lista utensili.....	114
	Modifica della lista torretta.....	116
	Modifica della lista magazzino.....	118
	Chiamata utensile.....	120
	Utensili motorizzati.....	121
	Utensili in diversi quadranti.....	121
	Monitoraggio della durata utensile.....	122
4.5	Predisposizione della macchina.....	124
	Definizione dell'origine pezzo.....	124
	Definizione degli offset.....	125
	Ripresa dei punti di riferimento degli assi.....	125
	Definizione della zona di sicurezza.....	126
	Definizione del punto cambio utensile.....	127
	Definizione dei valori dell'asse C.....	128
	Predisposizione della quota macchina.....	129
	Calibrazione del sistema di tastatura utensile.....	129
	Visualizzazione dei tempi operativi.....	130
	Configurazione del volantino radio HR 550FS.....	131
	Impostazione dell'ora di sistema.....	134
4.6	Misurazione utensili.....	135
	Sfioramento.....	136
	Sistema di tastatura (sistema di tastatura utensile).....	137

Sistema ottimo di misura.....	138
Correzioni utensile.....	139
4.7 Funzionamento manuale.....	141
Cambio utensile.....	141
Mandrino.....	141
Funzionamento del volantino.....	142
Tasti di movimento manuale.....	142
Cicli ad autoapprendimento nella modalità Macchina.....	142
4.8 Sottomodalità Autoapprendimento.....	143
Sottomodalità Autoapprendimento.....	143
Programmazione di cicli ad autoapprendimento.....	144
4.9 Sottomodalità Esecuzione programma.....	145
Caricamento del programma.....	145
Confronto della lista utensili.....	146
Prima dell'esecuzione del programma.....	147
Ricerca blocco di partenza.....	148
Esecuzione del programma.....	149
Job automatico.....	153
Correzioni durante l'esecuzione del programma.....	155
Esecuzione programma in modalità Dry Run.....	157
4.10 Monitoraggio del carico (opzione).....	158
Lavorazione di riferimento.....	160
Verifica dei valori di riferimento.....	162
Adattamento dei valori limite.....	164
Produzione con monitoraggio di carico.....	165
4.11 Simulazione grafica.....	166
4.12 Gestione programmi.....	167
Selezione programma.....	167
Gestione file.....	169
Gestione progetti.....	170
4.13 Conversione DIN.....	171
Esecuzione della conversione.....	171
4.14 Unità di misura.....	172

5	Autoapprendimento.....	173
5.1	Lavorare con cicli.....	174
	Punto di partenza ciclo.....	174
	Grafica di supporto.....	175
	Macro DIN.....	175
	Controllo grafico (Simulazione).....	175
	Ricalcolo profilo nella sottomodalità Autoappr.....	176
	Tasti del ciclo.....	176
	Funzioni di comando (funzioni M).....	177
	Commenti.....	177
	Menu cicli.....	178
	Correzioni utensile nella sottomodalità Autoapprendimento.....	181
	Indirizzi impiegati in molti cicli.....	182
5.2	Cicli parte grezza.....	184
	Barra/tubo parte grezza.....	184
	Profilo parte grezza ICP.....	185
5.3	Cicli a passate singole.....	186
	Avanz. in rap. posiz.....	187
	Raggiungimento del punto cambio utensile.....	188
	Lavorazione lineare assiale.....	189
	Lavorazione lineare radiale.....	190
	Lavoraz. lineare inclinata.....	191
	Interpolazione circolare.....	193
	Smusso.....	195
	Raccordo.....	197
	Funzioni M.....	199
5.4	Cicli di asportazione trucioli.....	200
	Posizione dell'utensile.....	201
	Passata assiale.....	202
	Passata radiale.....	204
	Passata assiale – Estesa.....	206
	Passata radiale – Estesa.....	208
	Passata assiale finitura.....	210
	Passata radiale finitura.....	212
	Passata assiale finitura – Estesa.....	214
	Passata radiale finitura – Estesa.....	216
	Passata assiale con entrata.....	218
	Passata piana con entrata.....	220
	Passata assiale con entrata – Estesa.....	222
	Passata piana con entrata – Estesa.....	224
	Passata di finitura con entrata assiale.....	226
	Passata di finitura con entrata piana.....	228
	Passata di finitura con entrata assiale – Estesa.....	230

Passata di finitura con entrata piana – Estesa.....	232
Passata parallela al profilo ICP assiale.....	234
Passata parallela al profilo ICP piana.....	237
Passata di finitura parallela al profilo ICP assiale.....	240
Passata di finitura parallela al profilo ICP piana.....	242
Profilo ICP finitura radiale.....	244
Profilo ICP radiale.....	246
Passata di finitura ICP assiale.....	248
Passata di finitura ICP piano.....	250
Esempi di cicli di asportazione trucioli.....	252

5.5 Cicli di troncatura..... 256

Posizione dello scarico.....	257
Gola radiale.....	258
Gola assiale.....	260
Gola radiale – Estesa.....	262
Gola assiale – Estesa.....	264
Gola radiale finitura.....	266
Gola assiale finitura.....	268
Gola radiale finitura – Estesa.....	270
Gola assiale finitura – Estesa.....	272
Cicli per esecuzione gola ICP radiale.....	274
Cicli per esecuzione gola ICP assiale.....	276
Gola ICP finitura radiale.....	278
Gola ICP finitura assiale.....	280
Tornitura-troncatura.....	282
Esempi dei cicli di troncatura.....	314

5.6 Cicli di filettatura ed esecuzione scarico..... 316

Posizione del filetto.....	317
Parametro GV: Tipo accostamento.....	317
Posizione dello scarico.....	319
Correzione del posizionamento con volantino.....	319
Angolo di accostamento, profondità del filetto, configurazione di taglio.....	320
Entrata e uscita del filetto.....	320
Ultima passata.....	321
Ciclo di maschiatura (assiale).....	322
Ciclo di maschiatura (assiale) – Estesa.....	324
Filetto conico.....	326
Filetto API.....	329
Ripresa filetto (assiale).....	331
Ripresa filetto estesa (assiale).....	333
Ripresa filetto conico.....	335
Ripresa filetto API.....	337
Sottosquadro DIN 76.....	339
Sottosquadro DIN 509 E.....	341

Sottosquadro DIN 509 F.....	343
Esempi di cicli di esecuzione filetto e scarico.....	345
5.7 Cicli di foratura.....	347
Foratura assiale.....	347
Foratura radiale.....	350
Foratura profonda assiale.....	352
Foratura profonda radiale.....	355
Maschiatura assiale.....	358
Maschiatura radiale.....	360
Fresatura filetto assiale.....	362
Esempi dei cicli di foratura.....	364
5.8 Cicli di fresatura.....	366
Avanz. in rap. posiz. fresatura.....	367
Scanalatura assiale.....	368
Scanalatura radiale.....	370
Matrice assiale.....	372
Matrice radiale.....	376
Profilo ICP assiale.....	380
Profilo ICP radiale.....	384
Fresatura frontale.....	388
Fres. scanal. elicoid.radiale.....	391
Direzione di fresatura per fresatura profilo.....	393
Esempi dei cicli di fresatura.....	395
Scrittura assiale.....	396
Incisione radiale.....	398
Scrittura assiale e radiale.....	400
5.9 Sagome di foratura e fresatura.....	403
Sagoma di foratura lineare assiale.....	403
Sagoma di foratura lineare radiale.....	405
Sagoma di fresatura lineare assiale.....	406
Sagoma di fresatura lineare radiale.....	408
Sagoma di foratura circolare assiale.....	409
Sagoma di foratura circolare radiale.....	411
Sagoma di fresatura circolare assiale.....	412
Sagoma di fresatura circolare radiale.....	414
Esempi di lavorazione di sagome.....	415
5.10 Cicli DIN.....	418
Ciclo DIN.....	419

6	Programmazione ICP.....	421
6.1	Profili ICP.....	422
	Conferma dei profili.....	423
	Elementi geometrici.....	423
	Attributi di lavorazione.....	424
	Calcoli geometrici.....	424
6.2	Sottomodalità Editor ICP in Autoapprendimento.....	425
	Lavorazione di profili per cicli.....	426
	Organizzazione file con la sottomodalità Editor ICP.....	427
6.3	Sottomodalità Editor ICP nella modalità smart.Turn.....	428
	Lavorazione di profili per cicli.....	430
6.4	Creazione di Profili ICP.....	431
	Immissione del profilo ICP.....	432
	Quotatura assoluta o incrementale.....	434
	Passaggi fra elementi del profilo.....	434
	Accoppiamenti e filetti interni.....	435
	Coordinate polari.....	436
	Immissioni angolari.....	436
	Rappresentazione del profilo.....	437
	Selezione della soluzione.....	438
	Colori della rappresentazione del profilo.....	438
	Funzioni di selezione.....	439
	Spostamento origine.....	440
	Duplicazione lineare della sezione di profilo.....	441
	Duplicazione circolare della sezione di profilo.....	442
	Sezione del profilo duplicata con rappresentazione speculare.....	443
	Inversione.....	443
	Direzione del profilo (programmazione di cicli).....	444
6.5	Modifica di profili ICP.....	445
	Sovrapposizione di elementi geometrici.....	445
	Inserimento di elementi del profilo.....	445
	Modifica o cancellazione dell'ultimo elemento del profilo.....	446
	Cancellazione dell'elemento del profilo.....	446
	Modifica degli elementi del profilo.....	447
6.6	Zoom nella sottomodalità Editor ICP.....	452
	Modifica della sezione.....	452
6.7	Descrizione della parte grezza.....	454
	Forma parte grezza Barra.....	454
	Forma parte grezza Tubo.....	454
	Forma parte grezza Pezzo fuso.....	454

6.8	Elementi del profilo di tornitura.....	455
	Elementi fondamentali del profilo di tornitura.....	455
	Elementi sagomati del profilo di tornitura.....	459
6.9	Elementi del profilo superficie frontale.....	465
	Elementi fondamentali della superficie frontale.....	466
	Elementi geometrici della superficie frontale.....	470
6.10	Elementi del profilo superficie cilindrica.....	471
	Elementi fondamentali della superficie cilindrica.....	472
	Elementi geometrici della superficie cilindrica.....	476
6.11	Lavorazione con asse C e Y nella modalità smart.Turn.....	477
	Dati di riferimento, profili annidati.....	478
	Rappresentazione degli elementi ICP nel programma smart.Turn.....	479
6.12	Profili superficie frontale nella modalità smart.Turn.....	481
	Dati di riferimento per profili complessi su superficie frontale.....	481
	Attributi TURN PLUS.....	482
	Cerchio superficie frontale.....	483
	Rettangolo superficie frontale.....	484
	Poligono superficie frontale.....	485
	Scanalatura lineare superficie frontale.....	486
	Scanalatura circolare superficie frontale.....	487
	Foro superficie frontale.....	488
	Sagoma lineare superficie frontale.....	489
	Sagoma circolare superficie frontale.....	490
6.13	Profili superficie cilindrica nella modalità smart.Turn.....	491
	Dati di riferimento della superficie cilindrica.....	491
	Attributi TURN PLUS.....	492
	Cerchio superficie cilindrica.....	493
	Rettangolo superficie cilindrica.....	494
	Poligono superficie cilindrica.....	495
	Scanalatura lineare superficie cilindrica.....	496
	Scanalatura circolare superficie cilindrica.....	497
	Foro superficie cilindrica.....	498
	Sagoma lineare superficie cilindrica.....	499
	Sagoma circolare superficie cilindrica.....	500
6.14	Profili del piano XY.....	501
	Dati di riferimento piano XY.....	501
	Elementi fondamentali del piano XY.....	502
	Elementi geometrici del piano XY.....	505
	Matrici, sagome e fori piano XY (superficie frontale).....	506

6.15 Profili del piano YZ.....	516
Dati di riferimento piano YZ.....	516
Attributi TURN PLUS.....	517
Elementi fondamentali del piano YZ.....	518
Elementi geometrici del piano YZ.....	521
Matrici, sagome e fori piano YZ (superficie cilindrica).....	522
6.16 Acquisizione dei profili esistenti.....	532
Integrazione dei profili del ciclo in modalità smart.Turn.....	532
Profili DXF (opzione).....	533
6.17 Gruppi di profili.....	534
Gruppi di profili nella modalità smart.Turn.....	534

7	Simulazione grafica.....	535
7.1	La sottomodalità Simulazione.....	536
	Funzionamento della sottomodalità Simulazione.....	537
	Le funzioni ausiliarie.....	539
7.2	Finestra di simulazione.....	541
	Impostazione delle viste.....	541
	Rappresentazione a una finestra.....	542
	Rappresentazione a più finestre.....	542
	Indicazione di stato.....	543
7.3	Visualizzazioni.....	544
	Rappresentazione del percorso.....	544
	Rappresentazione dell'utensile.....	545
	Rappresentazione solida.....	546
	Rappresentazione 3D.....	547
7.4	Lo zoom nella simulazione.....	550
	Adattamento della sezione.....	550
7.5	Simulazione con blocco di partenza.....	552
	Blocco di partenza per programmi smart.Turn.....	552
	Blocco di partenza nei programmi ciclo.....	553
7.6	Calcolo dei tempi.....	554
	Visualizzazione dei tempi operativi.....	554
7.7	Salvataggio del profilo.....	555
	Salvataggio del profilo creato nella sottomodalità Simulazione.....	555
7.8	Quotatura.....	557
	Quotatura del profilo creato nella sottomodalità Simulazione.....	557
7.9	Impostazioni.....	559
	Settings generali.....	559
7.10	Simulazione 3D.....	561
	Simulazione 3D nella sottomodalità Simulazione.....	561

8 Database utensili e database dati tecnologici.....	563
8.1 Database utensili.....	564
Tipi di utensile.....	564
Utensili multipli.....	566
Gestione di durata utensile.....	566
8.2 Modalità Editor utensili.....	567
Navigazione nella lista utensili.....	567
Ordinamento e filtraggio della lista utensili.....	568
Editing dei dati utensile.....	569
Grafica di controllo utensili.....	571
Testi utensile.....	571
Modifica degli utensili multipli.....	573
Editing dei dati di durata degli utensili.....	575
Editor supporti.....	578
8.3 Dati utensile.....	583
Parametri utensile generali.....	583
Utensili per tornire standard.....	586
Utensili per troncatura.....	587
Utensili per filettare.....	588
Punte con inserti e a spirale.....	589
Punte da centro NC.....	590
Punte per centrare.....	591
Svasatori con guida.....	592
Svasatori.....	593
Utensili di alesatura.....	594
Maschi.....	595
Utensili per fresare standard.....	596
Utensili per fresare filetti.....	597
Utensili per fresare ad angolo.....	598
Punte di fresatura.....	599
Utensili per zigrinare.....	600
Tastatori di misura.....	601
Utensili di arresto.....	602
Pinze.....	603
8.4 Database dati tecnologici.....	604
La sottomodalità Editor dati tecnologici.....	605
Editing della lista dei materiali da lavorare o materiali del tagliente.....	606
Visualizzazione ed editing dei dati di taglio.....	607

9	Modalità operativa Organizzazione.....	609
9.1	La modalità operativa Organizzazione.....	610
9.2	Parametri.....	612
	Editor di parametri.....	612
9.3	Sottomodalità Trasfer.....	653
	Salvataggio dei dati.....	653
	Scambio di dati con TNCremo.....	653
	Accesso esterno.....	654
	Collegamenti.....	655
	Interfaccia Ethernet (con software 548328- xx).....	657
	Interfaccia Ethernet (con software 548431-05).....	659
	Collegamento USB.....	668
	Possibilità della trasmissione dati.....	669
	Trasmissione di programmi (file).....	671
	Trasmissione dei parametri.....	674
	Trasmissione dei dati utensile.....	676
	Creazione di file service.....	678
	Generazione di backup di dati.....	680
	Importazione di programmi NC da controlli numerici precedenti.....	681
	Importazione dei dati utensile del CNC PILOT 4290.....	686
9.4	Service Pack.....	687
	Installazione di Service Pack.....	688

10 Tabelle e riepiloghi.....	689
10.1 Filettatura.....	690
Parametri del filetto.....	690
Passo del filetto.....	692
10.2 Parametri scarico.....	697
Parametri Scarico DIN 76.....	697
Parametri Scarico DIN 509 E.....	698
Parametri Scarico DIN 509 F.....	698
10.3 Dati tecnici.....	699
10.4 Compatibilità in programmi DIN.....	708
10.5 Elementi di sintassi del controllo numerico.....	711

11	Panoramica dei cicli.....	723
11.1	Cicli parte grezza, cicli a passate singole.....	724
11.2	Cicli di asportazione trucioli.....	725
11.3	Cicli di troncatura e tornitura-troncatura.....	726
11.4	Cicli di filettatura.....	727
11.5	Cicli di foratura.....	728
11.6	Cicli di fresatura.....	729

1

**Introduzione
e principi
fondamentali**

1.1 Principi fondamentali per il controllo numerico MANUALplus 620

Il controllo numerico è concepito per torni CNC ed è idoneo per torni orizzontali e verticali. Il controllo numerico supporta le macchine con un magazzino utensili o una torretta utensili, dove il portautensili per torni orizzontali può essere disposto prima o dopo l'asse rotativo.

Il controllo numerico supporta torni con mandrino principale, una slitta (asse X e Z), asse C o mandrino posizionabile e utensile motorizzato nonché macchine con un asse Y.



MANUALplus per torni ad autoapprendimento

Con MANUALplus 620 è possibile eseguire riparazioni o lavorazioni semplici come su un tornio tradizionale. Spostare gli assi come di consueto con i volantini. Per sezioni complesse quali cono, scarico o filetto si impiegano i cicli di MANUALplus 620. Per lotti di piccole e medie dimensioni è opportuno impiegare la programmazione a cicli. Quando si lavora il primo pezzo, si memorizzano i cicli di lavorazione risparmiando già molto tempo all'esecuzione del secondo. E se aumentano i requisiti e si vogliono eseguire lavorazioni complesse con il tornio, è possibile optare per il modo di programmazione **smart.Turn**.

MANUALplus per torni CNC

Con MANUALplus 620 è possibile traslare con interpolazione fino a quattro assi.

Per pezzi complessi o anche pezzi torniti semplici, MANUALplus 620 offre l'immissione grafica del profilo e la pratica programmazione con il modo operativo **smart.Turn**. E per impiegare la programmazione di variabili, controllare gruppi speciali della macchina o utilizzare i programmi creati esternamente ecc., si può passare a DIN PLUS. Questo modo operativo di programmazione offre la soluzione ideale per applicazioni speciali. MANUALplus 620 supporta lavorazioni con asse C nella programmazione di cicli, smart.Turn e DIN. MANUALplus 620 supporta le lavorazioni con asse Y nella programmazione smart.Turn e DIN.

1.2 Configurazione

Nella versione standard fornita il controllo numerico è dotato degli assi X e Z e di un mandrino principale. A richiesta è possibile configurare un asse C, un asse Y e un utensile motorizzato.

Posizione della slitta

Il costruttore della macchina configura il controllo numerico secondo la posizione della slitta:

- asse Z **orizzontale** con slitta utensile dietro l'asse rotativo
- asse Z **orizzontale** con slitta utensile davanti all'asse rotativo
- asse Z **verticale** con slitta utensile a destra dell'asse rotativo

Le icone dei menu, le videate di supporto nonché la rappresentazione grafica per ICP e simulazione tengono conto della posizione della slitta.

Le rappresentazioni riportate nel presente manuale si riferiscono a un tornio con portautensili applicato dietro l'asse rotativo.

Sistemi di portautensili

Come portautensili il controllo numerico supporta i seguenti sistemi:

- attacco Multifix con **un** posto
- torretta con **n** posti
- torretta con **n** posti e **un** attacco Multifix con un posto; in questo modo è possibile che uno dei due portautensili sia collocato in speculare sul lato del pezzo opposto al portautensili standard
- due attacchi Multifix con **un** posto ciascuno; i portautensili sono disposti in direzione contrapposta, uno dei due portautensili è rappresentato in speculare
- magazzino con **n** posti e un portautensili nell'area di lavoro con un posto

L'asse C

L'asse C consente di eseguire lavorazioni di foratura e fresatura sulla superficie frontale e su quella cilindrica.

Quando si impiega l'asse C, un asse si interpola con il mandrino in lineare o circolare nel piano di lavorazione predefinito, mentre il terzo asse si interpola in lineare.

Il controllo numerico supporta la generazione di programmi NC con l'asse C in:

- Sottomodalità **Autoappr.**
- Modo operativo **smart.Turn**
- Programmazione DIN PLUS




L'asse Y

L'asse Y consente di eseguire lavorazioni di foratura e fresatura sulla superficie frontale e su quella cilindrica.

Nell'impiego dell'asse Y, due assi vengono si interpolano in lineare o circolare nel piano di lavoro prestabilito, mentre il terzo asse si interpola in lineare. In questo modo si possono realizzare per esempio scanalature o tasche con fondo piano e pareti perpendicolari. Attraverso il valore prestabilito dell'angolo mandrino si determina la posizione del profilo fresato sul pezzo.

Il controllo numerico supporta la generazione di programmi NC con l'asse Y in:

- Sottomodalità **Autoappr.**
- Modo operativo **smart.Turn**
- Programmazione DIN PLUS

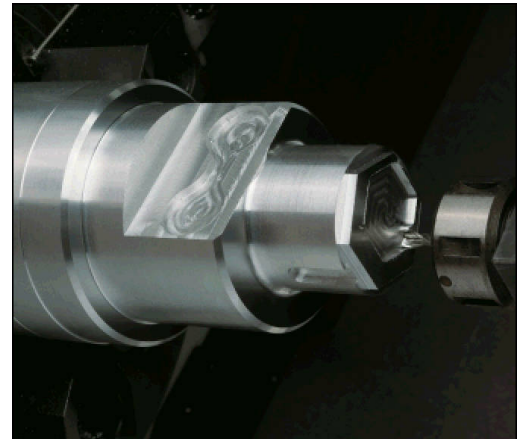


Lavorazione completa

Con funzioni quali il trasferimento parti in sincronia angolare con mandrino in rotazione, lo spostamento su arresto, la troncatura controllata e la conversione di coordinate si garantisce per la lavorazione completa una ottimizzazione dei tempi come pure una programmazione semplice.

Il controllo numerico supporta la lavorazione completa per tutte le macchine più comuni con:

- dispositivo di presa rotante
- contromandrino spostabile
- più mandrini e portautensili

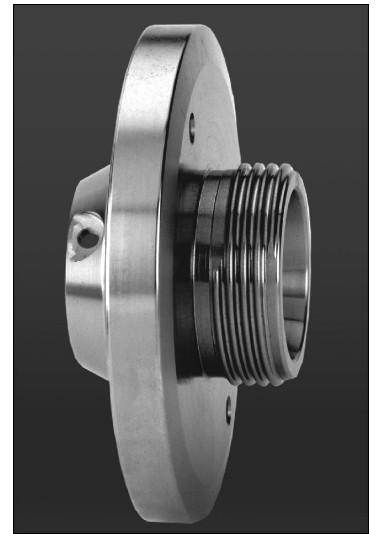

1.3 Caratteristiche

Configurazione

- Versione base con asse X e Z, mandrino principale
- Mandrino posizionabile e utensile motorizzato
- Asse C e utensile motorizzato
- Asse Y e utensile motorizzato
- Asse B per lavorazioni nel piano ruotato
- Regolazione digitale di corrente e velocità

Modalità operative

Modalità Macchina

Movimento manuale delle slitte tramite tasti di direzione manuali o volantini elettronici.

Immissione ed esecuzione di cicli ad autoapprendimento con supporto grafico senza memorizzazione delle fasi di lavoro in modo diretto con uso manuale della macchina.

Ripresa filetto (ripassatura filetto) per pezzi smontati e riserrati.

Sottomodalità Autoappr.

Disposizione sequenziale di cicli ad autoapprendimento, dove ogni ciclo di lavorazione deve essere eseguito o simulato graficamente subito dopo l'immissione e quindi memorizzato.

Sottomodalità Esecuzione progr.

In Esecuzione singola o Esecuzione continua

- Programmi DIN PLUS
- Programmi smart.Turn
- Programmi ad autoapprendimento

Funzioni di configurazione della modalità Macchina

- Definizione origine pezzo
- Definizione punto cambio utensile
- Definizione zona di sicurezza
- Misurazione utensile mediante sfioramento, con tastatore o sistema ottico di misura

Programmazione

- Programmazione ad autoapprendimento
- Programmazione interattiva di profili (**ICP**)
- Programmazione smart.Turn
- Creazione automatica dei programmi con **TURN PLUS**
- Programmazione DIN PLUS

Simulazione

- Rappresentazione grafica dell'esecuzione dei programmi smart.Turn o DIN PLUS nonché rappresentazione grafica di un ciclo ad autoapprendimento o di un programma ad autoapprendimento
- Simulazione dei percorsi utensile con grafica a linee o con rappresentazione a tracce, in particolare identificazione dei percorsi in rapido
- Simulazione di asportazione materiale (rappresentazione solida)
- Vista lungo l'asse di rotazione o frontale oppure rappresentazione della superficie cilindrica (sviluppo)
- Rappresentazione di profili programmati
- Funzioni di spostamento e zoom

Sistema utensili

- Database per 250 utensili, a richiesta 999 utensili
- Possibile descrizione del relativo utensile
- Supporto opzionale di utensili multipli (utensili con diversi punti di riferimento o diversi taglienti)
- Sistema a torretta o Multifix
- Magazzino utensili opzionale

Database dati tecnologici

- Registrazione dei dati di taglio come valori proposti nel ciclo o nella UNIT
- 9 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente (144 voci)
- A richiesta 62 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente (992 voci)

Interpolazione

- Lineare: in 2 assi principali (max ± 100 m)
- Circolare: in 2 assi (raggio max 999 m)
- Asse C: interpolazione di asse X e Z con l'asse C
- Asse Y: interpolazione lineare o circolare tra due assi nel piano predefinito. Il terzo asse può essere contemporaneamente interpolato in lineare
 - **G17**: piano XY
 - **G18**: piano XZ
 - **G19**: piano YZ
- Asse B: lavorazione di foratura e fresatura su un piano inclinato nello spazio

1.4 Salvataggio dei dati

HEIDENHAIN consiglia di salvare a intervalli regolari su un PC i programmi e i file generati ex novo.

A tale scopo HEIDENHAIN mette a disposizione una funzione di backup nel software di trasmissione dati TNCremo. Rivolgersi al costruttore della macchina per informazioni al riguardo. Inoltre è necessario un supporto dati sul quale sono salvati tutti i dati specifici della macchina (programma PLC, parametri macchina ecc.).

Il costruttore della macchina fornirà tutte le informazioni in proposito.

1.5 Spiegazione dei termini utilizzati

- **Cursore:** **marcatatura** della posizione attuale in liste o in un campo di immissione
Immissioni od operazioni come copia, cancellazione, inserimento ecc. fanno riferimento alla posizione del cursore.
- **Tasti di navigazione:** tasti per spostare il cursore
 - **Tasti freccia**
 - Tasti **PG UP** e **PG DN**
- **Finestre, funzioni o opzioni attive:** elemento dello schermo che viene rappresentato a colori
Per le finestre inattive la riga di intestazione non è evidenziata (**sfondo grigio**). Anche le funzioni o le opzioni menu inattive **non** sono evidenziate
- **Menu:** funzioni o gruppi di funzioni che vengono visualizzati come il cosiddetto campo a 9 caselle
- **Opzione menu:** singoli simboli di un menu
- **Valore di default:** valori predefiniti di parametri ciclo o parametri delle istruzioni DIN
- **Estensione:** sequenza di caratteri che seguono il nome del file
Esempio
 - ***.nc** – Programmi DIN
 - ***.ncs** – Sottoprogrammi DIN (macro DIN)
- **Softkey:** funzioni lungo i lati dello schermo
- **Tasti di selezione softkey:** tasti per la selezione delle funzioni softkey
- **Maschera:** singole pagine di una finestra di dialogo
- **UNIT:** finestre di dialogo riepilogative di una funzione nella modalità **smart.Turn**

1.6 Configurazione del controllo numerico

Operatore macchina e controllo comunicano tramite:

- schermo
- softkey
- Tastiera
- pannello di comando macchina

Sullo schermo vengono visualizzati e controllati i dati immessi.

Con i softkey disposti sotto lo schermo è possibile selezionare le funzioni, acquisire i valori di posizione, confermare le immissioni e molto altro ancora.

Con il tasto **ERR** è possibile visualizzare informazioni sugli errori e sul PLC.

La tastiera immissione dati (pannello di comando) consente di immettere dati macchina, dati di posizione ecc. MANUALplus 620 viene fornito senza tastiera alfanumerica. Per immettere descrizioni utensile, descrizioni programma o commenti in programmi NC, viene visualizzata sullo schermo la tastiera alfanumerica. Il pannello di comando della macchina comprende tutti gli elementi di comando necessari per il funzionamento manuale del tornio.

I programmi ciclo, i Profili ICP e i programmi NC si archiviano nella memoria interna del controllo numerico.

Per lo scambio e il backup dei dati è disponibile l'**interfaccia Ethernet** oppure la **porta USB**.



Se si impiega un controllo numerico con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 87

1.7 Principi fondamentali



Sistemi di misura e indici di riferimento

Sugli assi della macchina sono previsti sistemi di misura che rilevano le posizioni della slitta e dell'utensile. Quando un asse si muove, il relativo sistema di misura genera un segnale elettrico dal quale il controllo numerico calcola l'esatta posizione dell'asse.

In caso di interruzione della tensione la correlazione tra la posizione reale degli assi e quella calcolata va persa. Per poter ristabilire questa correlazione, i sistemi di misura incrementali sono provvisti di indici di riferimento. Al superamento di un indice di riferimento il controllo numerico riceve un segnale che definisce un punto di riferimento fisso della macchina. In questo modo il controllo numerico è in grado di ristabilire la correlazione tra la posizione reale e la posizione attuale della macchina. Con i sistemi di misura lineari e gli indici di riferimento a distanza codificata, gli assi devono essere spostati al massimo di 20 mm, con i sistemi di misura angolari al massimo di 20°.

Con sistemi di misura incrementali senza indici di riferimento è necessario raggiungere i punti di riferimento fissi dopo una interruzione di corrente. Il sistema riconosce le distanze dei punti di riferimento dall'origine macchina (vedere figura).

Con i sistemi di misura assoluti, dopo l'accensione viene trasmesso al controllo numerico un valore di posizione assoluto. In questo modo si ristabilisce subito dopo l'accensione, senza spostamento degli assi, la correlazione tra la posizione reale e la posizione attuale della slitta della macchina.

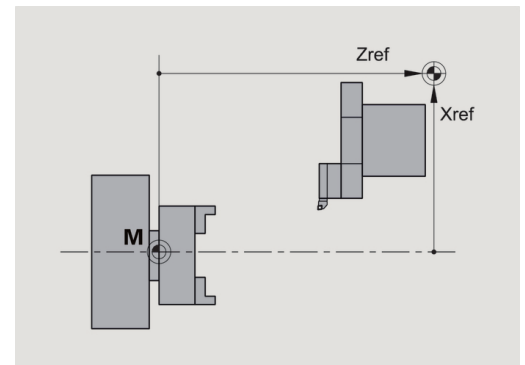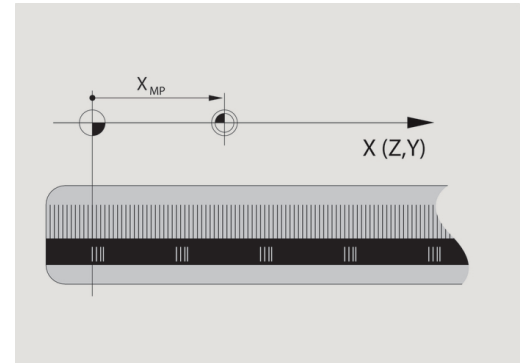

Denominazione degli assi


La slitta trasversale è definita come **asse X** e la slitta longitudinale come **asse Z**.

Tutti i valori X immessi e visualizzati vengono considerati **diametri**.

Torni con **asse Y**: l'asse Y è perpendicolare all'asse X e all'asse Z (sistema cartesiano).

Per i movimenti di traslazione vale la seguente regola:

- I movimenti in **direzione +** si allontanano dal pezzo
- I movimenti in **direzione -** si avvicinano al pezzo

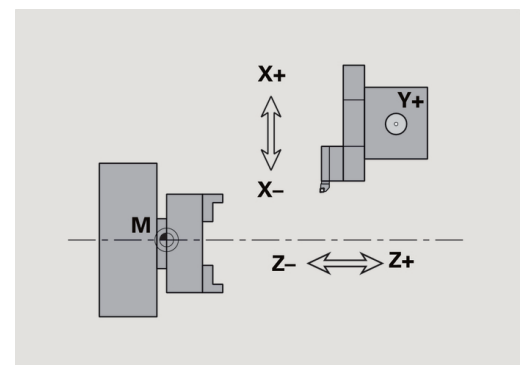

Sistema di coordinate

Il significato delle coordinate X, Y, Z, C è definito nella norma DIN 66 217.



I dati delle coordinate degli assi principali X, Y e Z si riferiscono all'origine del pezzo. Le indicazioni angolari per l'asse rotativo C si riferiscono all'origine dell'asse C.

Con le denominazioni X e Z si definiscono le posizioni in un sistema di coordinate bidimensionale. Come illustrato in figura, la posizione della punta dell'utensile è definita in modo univoco con una posizione X e Z.

Il controllo numerico riconosce spostamenti rettilinei o circolari (interpolazioni) tra punti programmati. Indicando le successive coordinate e il movimento di traslazione lineare/circolare, è possibile programmare la lavorazione del pezzo.


Come per gli spostamenti, anche il profilo di un pezzo può essere completamente descritto con singoli punti delle coordinate e indicando gli spostamenti lineari o circolari.

Le posizioni possono essere predefinite con un'accuratezza di 1 µm (0,001 mm). Con la stessa accuratezza vengono anche visualizzati.

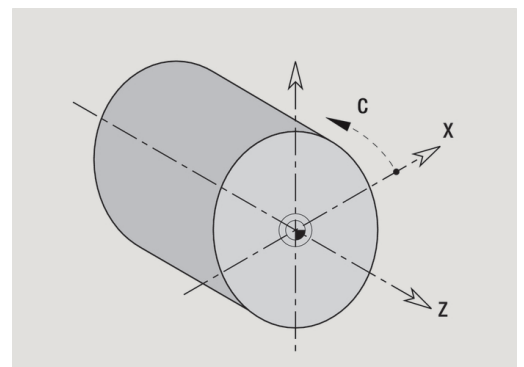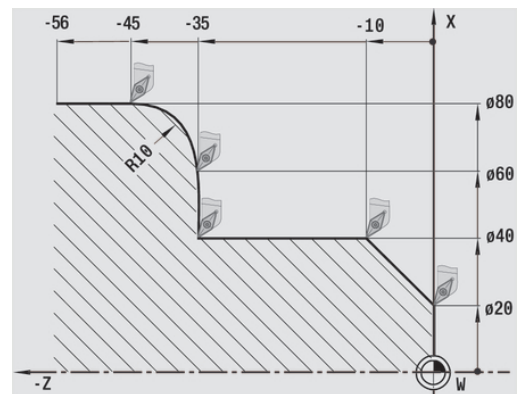


Coordinate assolute

Se le coordinate di una posizione si riferiscono all'origine del pezzo, tali coordinate vengono definite assolute. Ogni posizione su un pezzo è definita in modo univoco dalle relative coordinate assolute.

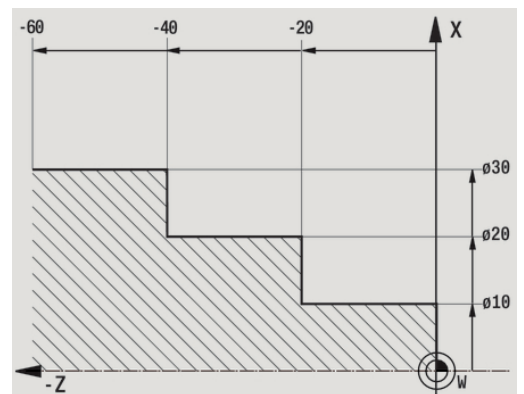

Coordinate incrementali


Le coordinate incrementali si riferiscono all'ultima posizione programmata. Le coordinate incrementali indicano la quota tra l'ultima posizione e quella immediatamente successiva. Ogni posizione su un pezzo è definita in modo univoco dalle relative coordinate incrementali.

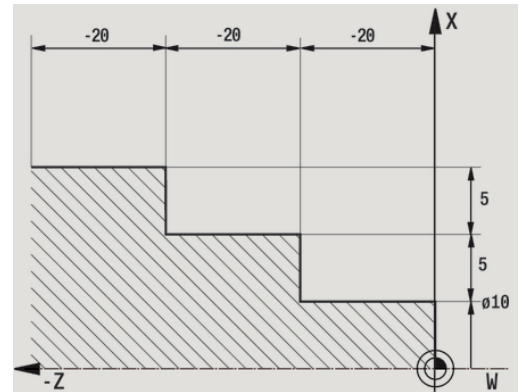

Coordinate polari


I dati di posizione sulla superficie frontale o cilindrica possono essere indicati in coordinate cartesiane o polari.

Per la quotatura con coordinate polari, una posizione sul pezzo è definita in modo univoco dall'indicazione del diametro e dell'angolo.

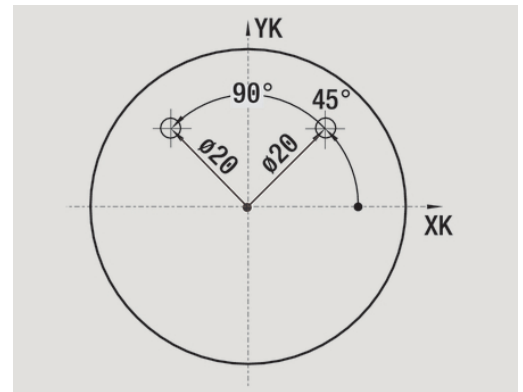


Origine macchina

Il punto di intersezione degli assi X e Z è denominato **origine macchina**. Su un tornio esso corrisponde di norma al punto di intersezione dell'asse e della superficie del mandrino. La lettera identificativa è **M**.

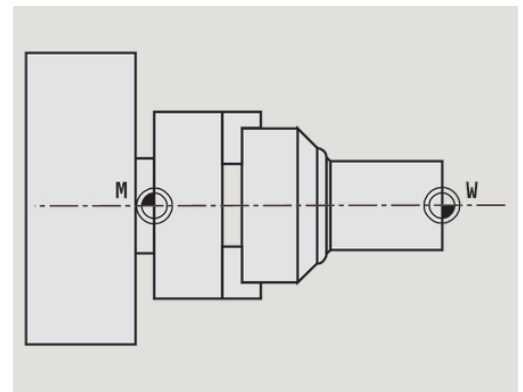

Origine pezzo

Per la lavorazione di un pezzo è più semplice impostare sul pezzo il punto di riferimento allo stesso modo in cui è quotato il disegno (origine di misura). Questo punto è denominato origine pezzo. La lettera identificativa è **W**.

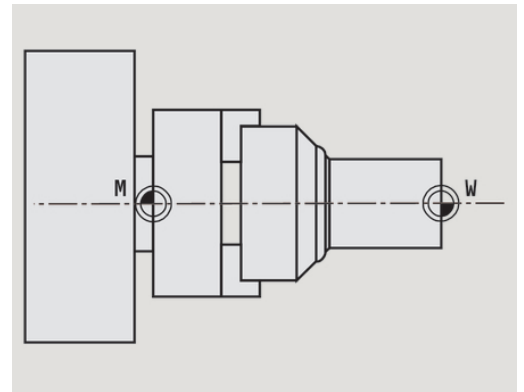

Unità di misura

Il controllo numerico può essere programmato sia in modalità **metrica** sia in **inch**. Per gli inserimenti e le visualizzazioni si applicano le unità di misura riportate nella tabella.


Quote	metrico	inch
Coordinate	mm	inch
Lunghezze	mm	inch
Angoli	grado	grado
Velocità	g/min	g/min
Velocità di taglio	m/min	ft/min
Avanzamento al giro	mm/giro	inch/giro
Avanzamento al minuto	mm/min	inch/min
Accelerazione	m/s ²	ft/s ²

1.8 Quote utensile

Il controllo numerico necessita dei dati relativi agli utensili per il posizionamento degli assi, per il calcolo della compensazione del raggio del tagliente, per il calcolo della configurazione di taglio nei cicli ecc.

Lunghezza utensile

Tutti i valori di posizione programmati e visualizzati si riferiscono alla distanza tra punta dell'utensile e origine del pezzo. Internamente al sistema è nota solo la posizione assoluta del portautensili (slitta). Per determinare e visualizzare la posizione della punta dell'utensile il controllo numerico necessita delle quote **XL** e **ZL**.

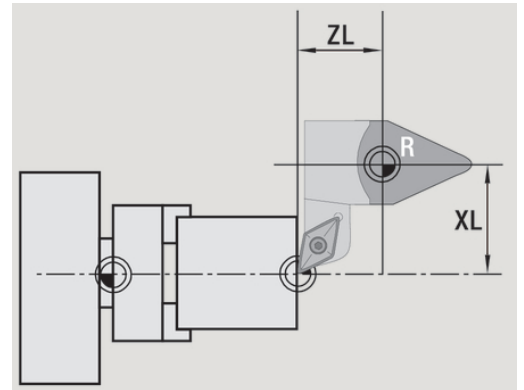

Correzioni utensile

Il tagliente dell'utensile si usura durante la lavorazione. Per compensare questa usura, il controllo numerico applica valori di correzione. I valori di correzione vengono gestiti indipendentemente dalle quote della lunghezza. Il sistema somma tali valori alle lunghezze definite.

Compensazione del raggio del tagliente (SRK)



Gli utensili per tornire presentano un raggio sulla punta. Nella lavorazione di sfere, smussi e raccordi ciò determina delle imprecisioni che il controllo numerico corregge con la compensazione del raggio del tagliente.

I percorsi di traslazione programmati si riferiscono alla punta del tagliente teorica **S**. In caso di profili non paralleli all'asse, ciò produce delle imprecisioni.

La compensazione SRK calcola un nuovo percorso di traslazione, l'**equidistante**, per compensare tale errore.


Il controllo numerico calcola la compensazione SRK per la programmazione dei cicli. Nell'ambito della programmazione smart.Turn e DIN, la compensazione SRK viene considerata anche per i cicli di asportazione trucioli. Per la programmazione DIN con passate singole è inoltre possibile attivare e disattivare la compensazione SRK.

Se il materiale residuo rimane invariato, il controllo numerico visualizza un avvertimento. Con il parametro macchina 201000 è possibile sopprimere l'avvertimento.

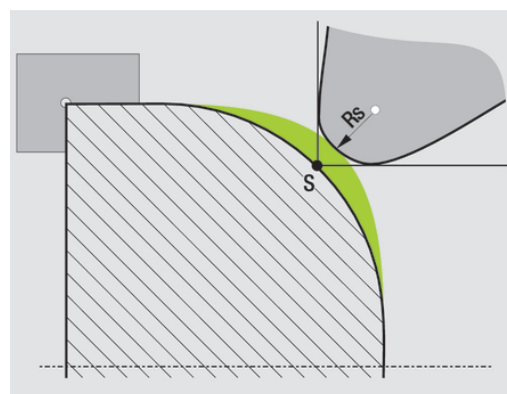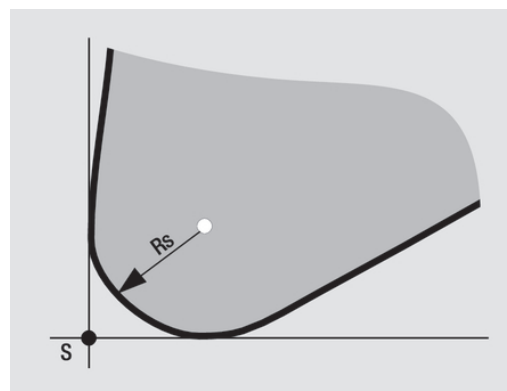

Compensazione del raggio della fresa (FRK)

Per la lavorazione di fresatura è determinante il diametro esterno della fresa per realizzare il profilo. Senza compensazione FRK il punto di riferimento è rappresentato dal centro della fresa. La compensazione FRK calcola un nuovo percorso di traslazione, l'**equidistante**, per compensare tale errore.

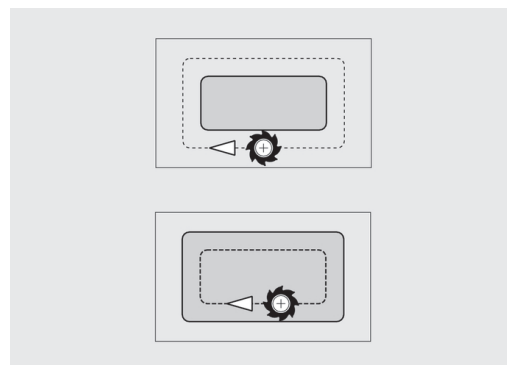

2

Note operative

2.1 Note operative generali








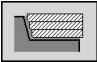


Funzionamento

- Selezionare la modalità operativa desiderata con il relativo tasto
- All'interno della modalità selezionata si cambia modo utilizzando i softkey
- Con la tastiera numerica si seleziona la funzione all'interno dei menu
- I dialoghi possono essere composti da più pagine
- I dialoghi possono essere chiusi con i softkey ma anche positivamente con **INS** o negativamente con **ESC**.
- Le modifiche eseguite nelle liste sono direttamente attive
Tali modifiche rimangono invariate anche se si chiude la lista con **ESC** o **Annulla**.

Predisposizione

- Tutte le funzioni di configurazione sono disponibili in **Funzionamento manuale** nella modalità **Macchina**
- Tramite le opzioni menu **Predisposizione** e **Impostare T, S, F** è possibile eseguire qualsiasi operazione preliminare

Programmazione nella sottomodalità Autoappr.

- 
 - ▶ Selezionare il modo operativo **Macchina**
- 
 - ▶ Selezionare la sottomodalità **Autoappr.**
- 
 - ▶ Premere il softkey **Lista progr.**
- 
 - ▶ Aprire un nuovo programma ciclo
- 
 - ▶ Premere il softkey **Aggiungi ciclo** per attivare il menu dei cicli
 - ▶ Selezionare la lavorazione e definire i dati specifici
- 
 - ▶ Premere il softkey **Immiss. finita**
- 
 - ▶ Avviare la simulazione e testare l'esecuzione
- 
 - ▶ Selezionare eventualmente le opzioni grafiche
- 
 - ▶ Premere **Start NC** per avviare la lavorazione
- 
 - ▶ Memorizzare il ciclo una volta eseguita la lavorazione
 - ▶ Ripetere le operazioni per ogni nuova lavorazione

Programmazione nella modalità smart.Turn

- Pratica programmazione tramite **Units»** in un programma NC strutturato
- Possibilità di combinazione con funzioni DIN
- Possibile definizione grafica del profilo.
- Ricalcolo del profilo in caso di impiego di parte grezza
- Conversione di programmi ciclo in programmi smart.Turn della medesima funzionalità

2.2 Schermo del controllo numerico


Il controllo numerico rappresenta le informazioni da visualizzare in finestre. Alcune finestre vengono visualizzate esclusivamente in caso di necessità, ad esempio durante l'immissione dei dati.

Oltre a queste finestre, sono presenti sullo schermo la **barra delle modalità operative**, la **barra dei softkey** e la **barra dei softkey PLC**. Le caselle della barra dei softkey corrispondono ai softkey disposti sotto lo schermo.



Se si impiega un controllo numerico con comando touch, è possibile sostituire le pressioni dei tasti con comandi gestuali.

Ulteriori informazioni: "Utilizzo del touch screen",
Pagina 87

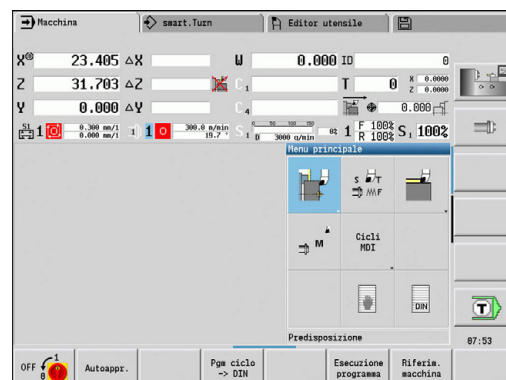

Barra delle modalità operative


Nella barra delle modalità operative (sul bordo superiore dello schermo) sono visualizzate le schede delle quattro modalità e delle sottomodalità attive.

Visualizzazione stato macchina

Il campo di visualizzazione stato macchina (sotto la barra delle modalità) è configurabile e riporta tutte le principali informazioni su posizioni degli assi, avanzamenti, velocità e utensili.

Altre finestre utilizzate

- **Finestre con liste e programmi:** visualizzazione di liste programmi, utensili, parametri ecc.
Nella lista si **naviga** con i tasti cursore per selezionare poi gli elementi della lista da elaborare.
- **Finestra dei menu:** visualizzazione delle icone menu
Questa finestra è visualizzata sullo schermo soltanto nella sottomodalità **Autoappr.** e nella modalità **Macchina**
- **Finestra di immissione o di dialogo:** per l'immissione di parametri di un ciclo, di un elemento ICP, di un'istruzione DIN ecc.
I dati esistenti possono essere consultati, cancellati o modificati nella finestra di dialogo.
- **Grafica di supporto:** la grafica di supporto illustra i dati immessi (parametri ciclo, dati utensile ecc.).
Con il **tasto con tre frecce circolari** (sul bordo sinistro dello schermo) si passa dalla grafica di supporto per la lavorazione esterna a quella per la lavorazione interna e viceversa (solo programmazione di cicli)
- **Finestra di simulazione:** la rappresentazione grafica delle parti del profilo e la simulazione dei movimenti dell'utensile
Con la simulazione è possibile verificare cicli, programmi ciclo e programmi DIN.
- **Rappresentazione profilo ICP:** visualizzazione del profilo nel corso della programmazione ICP
- **Finestra di editing DIN:** visualizzazione del programma DIN nel corso della programmazione DIN
- **Finestra errori:** visualizzazione degli errori e degli allarmi verificatisi

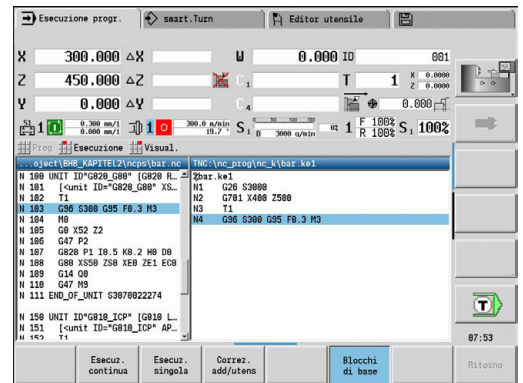

2.3 Funzionamento, immissione dei dati


Modalità operative

La modalità operativa attiva è segnalata dalla scheda evidenziata della modalità. Il controllo numerico supporta le modalità:

- **Macchina** – con le sottomodalità:
 - **Autoappr.**
 - **Esecuzione progr.**
 - **Editor ICP**
 - **Riferimento**
 - **Simulazione**
- **smart.Turn** – con le sottomodalità:
 - **Editor ICP**
 - **Generazione automatica dei programmi AWG**
 - **Simulazione**
- **Editor utensile** – con le sottomodalità:
 - **Editor tecnologia**
- **Organizzazione** – con le sottomodalità:
 - **Editing par. macchina**
 - **Trasfer.**

Per cambiare modalità premere i relativi tasti modalità. La sottomodalità selezionata e l'attuale posizione del menu rimangono invariate al cambio di modalità.

Se si preme il tasto modalità in una sottomodalità, il controllo numerico ritorna al menu principale di tale modalità.

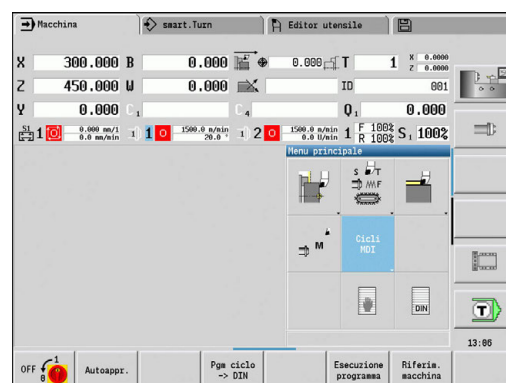

In determinate situazioni non è possibile cambiare modalità, ad esempio durante l'operazione di modifica di un utensile nella modalità **Editor utensile**.

Prima di cambiare modalità è necessario terminare in tali casi l'operazione di modifica o chiudere la finestra di dialogo.

Selezione dei menu


I tasti numerici possono essere impiegati sia per la selezione dei menu sia per l'immissione di dati. La rappresentazione dipende dalla modalità:

- Per Predisposizione, nella sottomodalità **Autoappr.** ecc., le funzioni vengono rappresentate in un campo a 9 caselle, la **finestra dei menu**.

La riga in basso riporta la descrizione dell'opzione selezionata

- In altre modalità l'icona del campo a 9 caselle è rappresentata con una posizione selezionata della funzione

È possibile premere il tasto numerico corrispondente oppure selezionare l'icona con i tasti cursore e premere il tasto **ENT**.

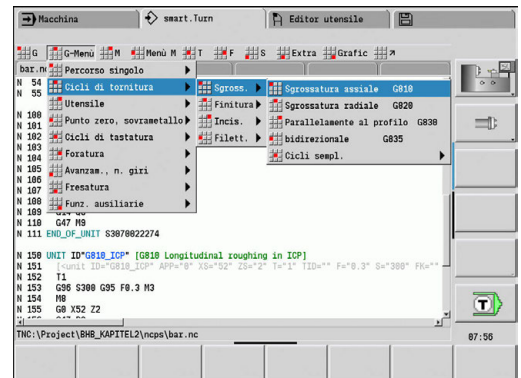

Softkey

- Per alcune funzioni di sistema la selezione dei softkey è strutturata a più livelli
- Determinati softkey agiscono come **interruttori a leva**
La modalità è attiva quando è **attiva** la relativa casella (sfondo colorato). L'impostazione rimane invariata fino alla successiva disattivazione della funzione.
- Funzioni come **Conferma posizione** sostituiscono l'immissione manuale di valori.
I dati vengono scritti nelle relative caselle di immissione.
- Le immissioni di dati sono da terminare con il softkey **Salva** o **Immiss. finita**
- Con il softkey **Ritorno** si ritorna indietro di un livello

Immissioni di dati

Le finestre di immissione contengono diverse **caselle di immissione**. Con i tasti **Freccia su** e **Freccia giù** si posiziona il cursore sulla casella di immissione. Nella riga in basso sulla finestra o direttamente prima della casella di immissione, il controllo numerico visualizza la descrizione della casella selezionata.

Per immettere i dati occorre posizionare il cursore sulla casella desiderata. I dati presenti vengono sovrascritti. Con i tasti **Freccia a sinistra** e **Freccia a destra** si sposta il cursore sulla posizione desiderata **all'interno** della casella di immissione per poter cancellare caratteri presenti o aggiungerne altri.

Premere i tasti **Freccia su** e **Freccia giù** oppure il tasto **ENT** per terminare l'immissione di dati in una casella.

Se il numero delle caselle di immissione supera la capacità di una finestra, si utilizza una seconda finestra di immissione, identificabile sulla base dell'icona riportata in basso nella finestra di immissione. Con i tasti **Pagina avanti/Pagina indietro** si passa da una finestra di immissione all'altra.



I dati inseriti o modificati vengono acquisiti dal sistema premendo **OK**, **Immiss. finita** o **Salva**. Il softkey **Ritorno** o **Annulla** non salva le immissioni eseguite o le modifiche apportate.

Dialoghi smart.Turn

Il dialogo della Unit è suddiviso in maschere e le maschere a loro volta sono suddivise in gruppi. Le maschere sono contrassegnate da schede e i gruppi sono racchiusi in cornici dai filetti sottili. Per navigare fra le maschere e i gruppi usare i tasti smart.Turn.

Tasti smart.Turn



Passaggio alla maschera successiva



Passaggio al gruppo successivo o precedente

Profilo ICP finitura radiale			
X	23.405	Z	31.7025
FK	Hueelse		
P	5	H	0: ad ogr
I		K	
E		O	0: no
SX		SZ	-27
G47	2		
T	1	G14	0: simult
ID	001		
S	200	F	0.35
Punto di partenza [mm]			1/2

G820 Sgrossatura in piano diretta					
Interf.	Tool	Profilo	Ciclo	Global	
Posiz...	XS	52	Posiz...	ZS	2
Numero ID		TID		5	
Avanzamento	F	0.3			
Velocità di taglio	S	300			
Punto iniziale profilo	X1	50			
Punto iniziale profilo	Z1	0			
Punto finale profilo	X2	0			
Punto finale profilo	Z2	1			
Avanzamento massimo	P	2			
Sovrametallo X	I	0.500			
Sovrametallo Z	K	0.200			
Posiz. avvicinamento X [mm]			1/7		

Uso delle liste

Programmi ciclo, programmi DIN, liste utensili ecc. vengono rappresentati sotto forma di liste. È possibile "navigare" all'interno della lista utilizzando i tasti cursore per verificare i dati o selezionare elementi per operazioni come cancellazione, copia, modifica ecc.


Tastiera alfanumerica

I caratteri e i caratteri speciali possono essere inseriti con la tastiera visualizzata sullo schermo o (se presente) con una tastiera per PC collegata attraverso la porta USB.

Immissione di testo con la tastiera visualizzata sullo schermo

- ▶ Premere il softkey **Tastiera alfanum.** o il tasto **GOTO** se si desidera inserire un testo
- ▶ Il controllo numerico apre la finestra **Immissione testo**
- ▶ Inserire le lettere o i caratteri speciali desiderati premendo più volte il relativo tasto numerico
- ▶ Passare eventualmente con il softkey **abc/ABC** tra caratteri maiuscoli e minuscoli.
- ▶ Attendere l'acquisizione del carattere selezionato nel campo di immissione
- ▶ Quindi inserire il carattere successivo
- ▶ Confermare con il softkey **OK** il testo nel campo di dialogo aperto

Per cancellare singoli caratteri, utilizzare il softkey **BACKSPACE**.

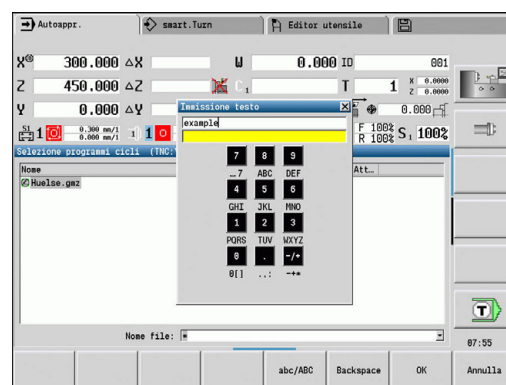

2.4 Calcolatrice

Funzioni della calcolatrice

La calcolatrice può essere selezionata soltanto con dialoghi aperti nella Programmazione di cicli o smart.Turn.


La calcolatrice supporta le seguenti tre **viste**:

- Scientifico
- Standard
- Editor di formule, in cui possono essere immessi in successione diversi calcoli (esempio: $17 * 3 + 5 / 9$)



La calcolatrice rimane attiva anche dopo aver cambiato modalità. Premere il softkey **FINE** per chiudere la calcolatrice.

Il valore numerico può essere inserito nella calcolatrice da un campo di immissione attivo premendo il softkey **RECUPERA VALORE ATTUALE**. Il softkey **CONFERMA VALORE** consente di confermare il valore attuale della calcolatrice nel campo di immissione attivo.

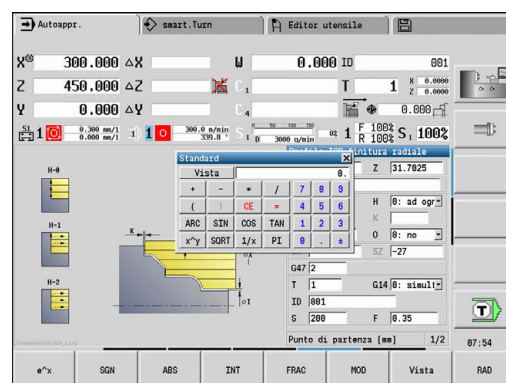

Uso della calcolatrice



- ▶ Selezionare il campo di immissione con i tasti freccia



- ▶ Attivare o disattivare la calcolatrice con il tasto **CALC**



- ▶ Commutare il menu softkey fino a visualizzare la funzione desiderata

Esecuzione del calcolo




- ▶ Premere il softkey **CONFERMA VALORE**
- ▶ Il controllo numerico inserisce il valore nel campo di immissione attivo e chiude la calcolatrice tascabile.

Commutazione della visualizzazione della calcolatrice



- ▶ Premere il softkey **Vista** fino a mostrare la vista desiderata

Funzione di calcolo	Istruzione abbreviata o softkey
Addizione	+
Sottrazione	-
Moltiplicazione	*
Divisione	/
Espressioni	()
Arco	ARC
Seno	SIN

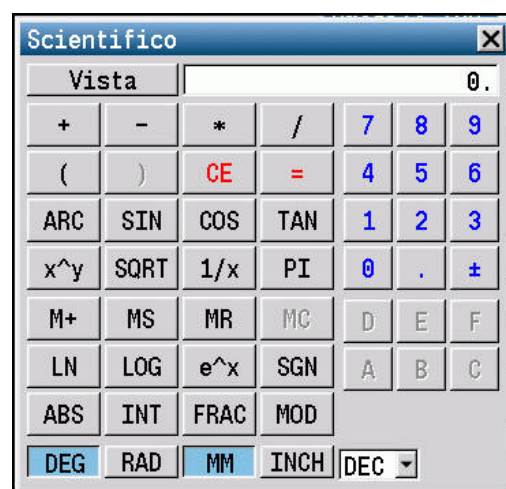

Funzione di calcolo	Istruzione abbreviata o softkey
Coseno	COS
Tangente	TAN
Elevazione a potenza	x^y
Radice quadrata	SQRT
Funzione inversa	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Aggiunta del valore alla memoria temporanea	M+
Memorizzazione temporanea del valore	MS
Richiamo memoria temporanea	MR
Cancellazione memoria temporanea	MC
Logaritmo naturale	LN
Logaritmo	LOG
Funzione esponenziale	e^x
Controllo segno	SGN
Valore assoluto	ABS
Elimina decimali	INT
Elimina interi	FRAC
Valore modulo	MOD
Selezione visualizzazione	Vista
Cancellazione valore	DEL
Unità di misura	MM o INCH
Rappresentazione di valori angolari	DEG (gradi) o RAD (radianti)
Tipo di rappresentazione del valore numerico	DEC (decimale) o HEX (esadecimale)



La funzione di calcolo Arco è attiva soltanto in combinazione con **SIN**, **COS** o **TAN**.
 La funzione inversa è scritta dalla calcolatrice come **ASIN**, **ACOS** o **ATAN**.

Impostazione della posizione della calcolatrice


La calcolatrice viene posizionata come descritto di seguito:



- Posizionare la calcolatrice con i tasti cursore



La calcolatrice può essere spostata anche con il mouse.

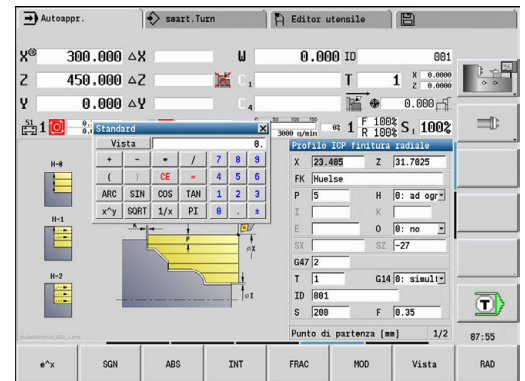

2.5 Tipi di programma

Il controllo numerico riconosce i seguenti programmi e profili:

- I **programmi ad autoapprendimento** (programmi ciclo) vengono utilizzati nella sottomodalità **Autoappr.**
- I sottoprogrammi **smart.Turn** e **DIN** vengono scritti in modalità **smart.Turn**
- I **sottoprogrammi DIN** vengono scritti in modalità **smart.Turn** e sono utilizzati nei programmi ciclo e nei programmi principali smart.Turn
- I **Profili ICP** vengono creati nella sottomodalità **Autoappr.** o nella modalità **Macchina**

L'estensione del file dipende dal profilo descritto.

In modalità **smart.Turn** i profili si archiviano direttamente nel programma principale.

Tipo di programma	Cartella	Estensione
Programmi ad autoapprendimento (programmi ciclo)	nc_prog\gtz	*.gmz
Programmi principali smart.Turn e DIN	nc_prog\ncps	*.nc
Sottoprogrammi DIN	nc_prog\ncps	*.ncs
Profili ICP	nc_prog\gti	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Profili di tornitura ■ Profili parte grezza ■ Profili superficie frontale ■ Profili superficie cilindrica 		<ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi ■ *.gmr ■ *.gms ■ *.gmm


2.6 Messaggi di errore

Visualizzazione di errori

Il controllo numerico visualizza gli errori nei seguenti casi:

- immissioni errate
- errori logici nel programma
- elementi del profilo non eseguibili

Un errore verificatosi viene visualizzato nella riga di intestazione in rosso, segnalando in forma abbreviata i messaggi di errore lunghi o di più righe. Se si verifica un errore nella modalità in background, esso viene indicato con il simbolo di errore nella scheda della modalità operativa. Le informazioni complete su tutti gli errori verificatisi possono essere visualizzate nella finestra errori.

 Il controllo numerico impiega diversi colori per differenti classi di errore:

- rosso per errori
- giallo per avvertimenti
- verde per istruzioni
- blu per informazioni

Se dovesse comunque presentarsi un **errore di elaborazione dati**, il controllo numerico apre automaticamente la finestra errori. Un errore di questo tipo non può essere eliminato. Arrestare il sistema e riavviare il controllo numerico.

Il messaggio di errore rimane visualizzato nella riga di intestazione fino alla sua cancellazione o alla sua sostituzione con un errore di maggiore priorità.

Un messaggio di errore che contiene il numero di un blocco di programma NC è stato attivato da questo blocco o da un blocco precedente.

Apertura della finestra errori



- ▶ Premere il tasto **ERR**
- > Il controllo numerico apre la finestra errori e visualizza in modo completo tutti i messaggi d'errore verificatisi

Chiusura della finestra errori



- ▶ Premere il softkey **FINE**



- ▶ Premere il tasto **ERR**
- > Il controllo numerico chiude la finestra errori.

Messaggi di errore dettagliati

Il controllo numerico visualizza le possibili cause dell'errore e le procedure previste per eliminarlo.

Informazioni sulla causa dell'errore e relativo rimedio



- ▶ Aprire la finestra errori




- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore



- ▶ Premere il softkey **AGGIUNT. INFO**
- Il controllo numerico apre una finestra con le informazioni sulla causa dell'errore e sul relativo rimedio.



- ▶ Premere di nuovo il softkey **AGGIUNT. INFO** per chiudere le informazioni.

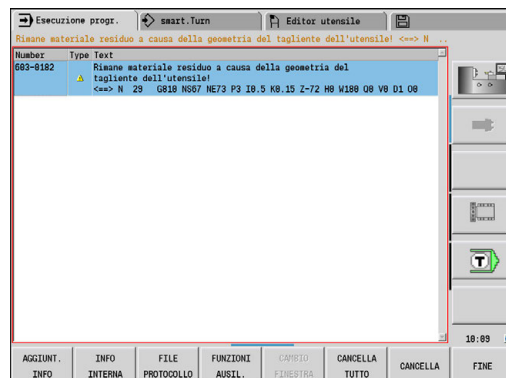

Softkey INFO INTERNA

Il softkey **INFO INTERNA** fornisce informazioni sul messaggio di errore, rilevanti esclusivamente in caso di intervento dell'Assistenza tecnica.



- ▶ Aprire la finestra errori



- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore



- ▶ Premere il softkey **INFO INTERNA**
- Il controllo numerico apre una finestra con le informazioni sulla causa dell'errore e sul relativo rimedio.



- ▶ Premere di nuovo il softkey **INFO INTERNA** per chiudere le informazioni.

Cancellazione errori

Cancellazione di errori fuori dalla finestra errori



- ▶ Aprire la finestra errori



- ▶ Premere il tasto **CE** per cancellare gli errori e gli avvertimenti visualizzati nella riga di intestazione.



In alcune modalità (esempio: **Editor utensile**) non è possibile utilizzare il tasto **CE** per la cancellazione degli errori, in quanto il tasto viene impiegato per altre funzioni.

Cancellazione di diversi errori



- ▶ Aprire la finestra errori



- ▶ Posizionare il cursore sul messaggio di errore
- ▶ Premere il softkey **CANC.** per cancellare un singolo errore








- ▶ Premere il softkey **CANCELLA TUTTO** per cancellare tutti gli errori



Non è possibile cancellare un errore se la relativa causa non è stata eliminata. In tal caso il messaggio di errore rimane visualizzato.

Protocollo errori






Il controllo numerico salva gli errori verificatisi ed eventi importanti (ad es. avvio del sistema) nel protocollo errori. La capacità del protocollo errori è limitata. Se il protocollo è pieno, viene attivato il successivo e così via. Se anche l'ultimo protocollo è pieno, il primo viene cancellato e di nuovo scritto e così via. Commutare all'occorrenza il protocollo per visualizzare la cronistoria. Sono disponibili cinque protocolli.

-  ▶ Aprire la finestra errori
-  ▶ Premere il softkey **FILE PROTOCOLLO**
-  ▶ Aprire il protocollo
-  ▶ Impostare se necessario il protocollo precedente
-  ▶ Impostare se necessario il protocollo attuale

La voce meno recente del protocollo è riportata all'inizio, mentre quella più recente alla fine del file.

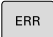Protocollo tasti

Il controllo numerico memorizza le immissioni dei tasti ed eventi importanti (ad es. avvio del sistema) nel protocollo tasti. La capacità del protocollo tasti è limitata. Se il protocollo è pieno, viene attivato il successivo e così via. Se anche l'ultimo protocollo è pieno, il primo viene cancellato e di nuovo scritto e così via. Commutare all'occorrenza il protocollo per visualizzare la cronistoria. Sono disponibili dieci protocolli.

-  ▶ Aprire la finestra errori
-  ▶ Premere il softkey **FILE PROTOCOLLO**
-  ▶ Aprire il protocollo
-  ▶ Impostare se necessario il protocollo precedente
-  ▶ Impostare se necessario il protocollo attuale

Il controllo numerico memorizza ogni tasto azionato del pannello di comando nel protocollo tasti. La voce meno recente del protocollo è riportata all'inizio, mentre quella più recente alla fine del file.

Salvataggio dei file service

Se necessario, la **situazione corrente** del controllo numerico può essere salvata e messa a disposizione del tecnico di assistenza per una valutazione. Viene memorizzato un gruppo di file service che forniscono informazioni sulla situazione attuale della macchina e sulla lavorazione.

Ulteriori informazioni: "Creazione di file service", Pagina 678

Le informazioni vengono raccolte in un record dati di file service come file .zip: **TNC:\SERVICEx.zip**

La lettera **x** identifica un numero progressivo, il controllo numerico genera il file service sempre con il numero **1**, tutti quelli presenti vengono rinominati con i numeri **2 – 5**. Un file già presente con il numero **5** viene cancellato.

Memorizzazione di file service



- ▶ Aprire la finestra errori



- ▶ Premere il softkey **FILE PROTOCOLLO**



- ▶ Premere il softkey **SALVA FILE SERVICE**

2.7 Sistema di guida contestuale TURNguide

Applicazione



Prima di utilizzare TURNguide, è necessario scaricare i file di guida dalla homepage HEIDENHAIN.

Ulteriori informazioni: "Download dei file di guida aggiornati", Pagina 85

La guida contestuale **TURNguide** contiene la documentazione utente in formato HTML. TURNguide viene richiamato tramite il tasto **Info**, con cui il controllo numerico visualizza direttamente le rispettive informazioni, in parte in funzione della situazione (richiamo contestuale). Anche se si edita in un ciclo e si preme il tasto **Info**, viene di norma visualizzato esattamente il punto della documentazione in cui è descritta la relativa funzione.



Il controllo numerico tenta sempre di avviare TURNguide nella lingua impostata sul controllo numerico come lingua di dialogo. Se i file di tale lingua di dialogo non sono ancora disponibili sul controllo numerico, quest'ultimo apre la versione inglese.


Sono disponibili in TURNguide le seguenti documentazioni utente:

- Manuale utente (**BHBoperating.chm**)
- Programmazione smart.Turn e DIN (**BHBsmartturn.chm**)
- Lista di tutti i messaggi d'errore NC (**errors.chm**)

Inoltre è anche disponibile il file book **main.chm**, in cui sono riassunti tutti i file CHM presenti.



Come opzione, il costruttore della macchina può includere in TURNguide documentazioni specifiche della macchina. In tale caso questi documenti compaiono come book separato nel file **main.chm**.

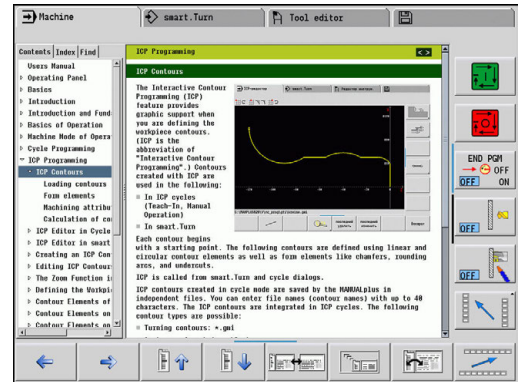

Uso di TURNguide

Richiamo di TURNguide

Per avviare TURNguide, sono disponibili le seguenti possibilità:




- ▶ Premere il tasto **Info**, se al momento il controllo numerico non visualizza un messaggio d'errore
- ▶ Cliccare con il mouse su softkey, se in precedenza è stato cliccato il simbolo di guida visualizzato in basso a destra sullo schermo



Se sono presenti uno o più messaggi d'errore, il controllo numerico visualizza la guida diretta per i messaggi d'errore. Per poter avviare TURNguide, si devono prima confermare tutti i messaggi d'errore.

Al richiamo del sistema di guida sulla stazione di programmazione il controllo numerico avvia il browser standard definito internamente al sistema (di norma Internet Explorer) oppure un browser adattato da HEIDENHAIN.

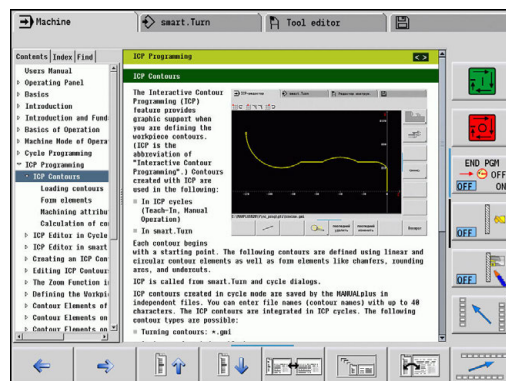

Per molti softkey è disponibile una chiamata contestuale, con cui si può arrivare direttamente alla descrizione della funzione del rispettivo softkey. Questa funzionalità è disponibile solo con comando con mouse.

Procedere come segue:

- ▶ Selezionare il livello softkey in cui è visualizzato il softkey desiderato
- ▶ Cliccare con il mouse sul simbolo di guida che il controllo numerico visualizza subito a destra sopra il livello softkey
- > Il cursore si trasforma in un punto interrogativo.
- ▶ Cliccare con il punto interrogativo sul softkey di cui si desidera chiarire la funzione
- > Il controllo numerico apre TURNguide
- > Se per il softkey selezionato non esiste alcuna corrispondenza, il controllo numerico apre il file **main.chm**, in cui si cerca manualmente la spiegazione desiderata mediante ricerca del testo o navigazione.

Anche se si sta editando un ciclo, è disponibile un richiamo contestuale:

- ▶ Selezionare un ciclo qualsiasi



- ▶ Premere il tasto **Info**
- > Il controllo numerico avvia il sistema di guida e visualizza la descrizione della funzione attiva (non vale per funzioni ausiliarie o cicli che sono stati integrati dal costruttore della macchina)

Navigazione in TURNguide






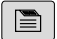



Il modo più facile per navigare in TURNguide è quello con il mouse. Sul lato sinistro è visualizzato l'indice. Cliccando sul triangolo orientato verso destra, visualizzare il capitolo sottostante oppure cliccando sulla voce corrispondente visualizzare direttamente la relativa pagina. L'uso è identico a quello di Windows Explorer.








I punti del testo per cui esiste un link (rimando) sono rappresentati in colore blu e sottolineati. Cliccando su un link si apre la pagina corrispondente.

Naturalmente si può usare TURNguide anche tramite i tasti e i softkey. La seguente tabella contiene una panoramica delle corrispondenti funzioni dei tasti.



Le funzioni dei tasti descritte di seguito sono disponibili solo sul controllo numerico non sulla stazione di programmazione.

Comando	Funzione
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: seleziona la voce sottostante oppure quella soprastante ■ Finestra del testo di destra attiva: sposta la pagina in basso o in alto, se il testo o la grafica non sono completamente visualizzati
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: apre l'indice o passa alla finestra destra con indice completamente aperto ■ Finestra del testo di destra attiva: nessuna funzione
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: chiude l'indice ■ Finestra del testo di destra attiva: nessuna funzione
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: visualizza la pagina selezionata ■ Finestra del testo di destra attiva: se il cursore è posizionato su un link, salta alla pagina cui si riferisce il link
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: commuta la scheda tra visualizzazione dell'indice, visualizzazione dell'indice analitico e della funzione ricerca testo e commuta alla parte destra dello schermo ■ Finestra del testo di destra attiva: ritorna alla finestra a sinistra
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indice a sinistra attivo: seleziona la voce sottostante oppure quella soprastante ■ Finestra del testo di destra attiva: passa al link successivo
	Seleziona l'ultima pagina visualizzata

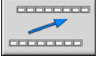Comando	Funzione
	Scorrimento avanti, se è stata impiegata più volte la funzione Seleziona l'ultima pagina visualizzata
	Pagina precedente
	Pagina successiva
	Visualizzazione o mascheratura dell'indice
	Commuta tra la rappresentazione a tutto schermo e la rappresentazione ridotta. Nella rappresentazione ridotta si vede ancora una parte dell'interfaccia del controllo numerico
	L'applicazione del controllo numerico si attiva in modo che si possa operare sul controllo numerico mentre TNCguide è aperto. Se è attiva la rappresentazione a tutto schermo, il controllo numerico riduce automaticamente la dimensione della finestra prima del cambio dell'applicazione attiva
	Uscita da TURNguide

Indice analitico

Le parole chiave più importanti sono riportate nell'indice analitico (scheda Indice) dove possono essere scelte direttamente cliccando con il mouse o selezionandole con i tasti cursore.

La pagina a sinistra è attiva:




- ▶ Selezionare la scheda **Indice**
- ▶ Attivare il campo di immissione **Parola chiave**
- ▶ Immettere la parola da cercare
- ▶ Il controllo numerico sincronizza l'indice analitico rispetto al testo immesso, in modo che la parola chiave possa essere trovata più rapidamente nella lista riportata.



- ▶ In alternativa, con il **tasto cursore** posizionare il campo chiaro sulla parola chiave desiderata



- ▶ Aprire con il tasto **ENT** le informazioni sulla parola chiave selezionata

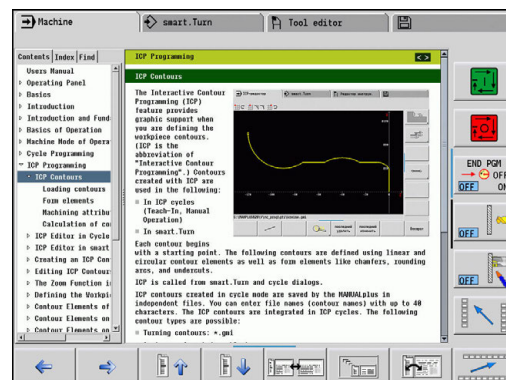

La parola da ricercare può essere immessa soltanto utilizzando una tastiera collegata via USB.

Ricerca testo completo

Nella scheda Ricerca si ha la possibilità esplorare l'intero sistema TURNguide alla ricerca di una determinata parola.

La pagina a sinistra è attiva:



- ▶ Selezionare la scheda **Ricerca**
- ▶ Attivare il campo di immissione **Ricerca:**
- ▶ Immettere la parola da cercare
- ▶ Premere il tasto **ENT**



- ▶ Il controllo numerico elenca tutti i punti trovati che contengono tale parola.



- ▶ Con il tasto cursore posizionare il campo chiaro sull'occorrenza desiderata



- ▶ Con il tasto **ENT** visualizzare il punto trovato



La parola da ricercare può essere immessa soltanto utilizzando una tastiera collegata via USB.

La ricerca testo può essere eseguita ogni volta per una sola parola.

Attivando la funzione **Ricerca solo nei titoli** (con un clic del mouse o premendo i tasti), il controllo numerico non esplora il testo completo ma solo tutti i titoli.

Download dei file di guida aggiornati

I file di guida adatti al software del controllo numerico si trovano nella homepage HEIDENHAIN all'indirizzo **www.heidenhain.it**.

I file di guida delle principali lingue di dialogo sono presenti in

- ▶ Documentazione
- ▶ Documentazione utente
- ▶ Prodotto, ad es. MANUALplus 620/CNC PILOT 620/640
- ▶ Numero software NC, ad es. 68894x-03
- ▶ Scaricare il file CHM compresso nella lingua desiderata e decomprimerlo
- ▶ Trasferire i file CHM estratti sul controllo numerico nella directory **TNC:\tncguide\de** oppure nella corrispondente sottodirectory di lingua



Se si trasferiscono i file CHM al controllo numerico con TNCremo, è necessario selezionare nella configurazione di connessione nella maschera Modo la terza opzione nell'area Trasferimento in formato binario.

Lingua	Directory in TNCremo
Tedesco	TNC:\tncguide\de
Inglese	TNC:\tncguide\en
Ceco	TNC:\tncguide\cs
Francese	TNC:\tncguide\fr
Italiano	TNC:\tncguide\it
Spagnolo	TNC:\tncguide\es
Portoghese	TNC:\tncguide\pt
Svedese	TNC:\tncguide\sv
Danese	TNC:\tncguide\da
Finlandese	TNC:\tncguide\fi
Olandese	TNC:\tncguide\nl
Polacco	TNC:\tncguide\pl
Ungherese	TNC:\tncguide\hu
Russo	TNC:\tncguide\ru
Cinese (semplificato)	TNC:\tncguide\zh
Cinese (tradizionale)	TNC:\tncguide\zh-tw
Sloveno	TNC:\tncguide\sl
Norvegese	TNC:\tncguide\no
Slovacco	TNC:\tncguide\sk
Coreano	TNC:\tncguide\kr
Turco	TNC:\tncguide\tr
Rumeno	TNC:\tncguide\ro

2.8 Stazione di programmazione DataPilot

Applicazione

In modo mirato sui controlli numerici **CNC PILOT 640** e **MANUALplus 620**, è possibile creare con DataPilot CP 640 o DataPilot MP 620 programmi NC su un PC, testarli prima della lavorazione, trasmetterli al controllo numerico e archivarli al termine della produzione.

Il **campo di impiego** di DataPilot è in officina a bordo macchina, nell'ufficio del caporeparto o nella preparazione del lavoro. Sulla base dell'uso pratico e dell'ampia offerta funzionale, DataPilot è anche particolarmente indicato per la formazione nelle scuole e nelle aziende.

Funzionamento

DataPilot può essere comandato con i tasti funzione o numerici della tastiera per PC.



Ulteriori informazioni per l'installazione e il comando sono riportate nel manuale di installazione e di istruzioni di DataPilot.

3

**Utilizzo del touch
screen**

3.1 Schermo e utilizzo

Touch screen



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione deve essere consentita ed adattata dal costruttore della macchina.

Il touch screen si differenzia a livello estetico per la cornice nera e l'assenza dei tasti di selezione dei softkey.

1 Riga di intestazione

All'accensione del controllo numerico lo schermo visualizza nella riga di intestazione i modi operativi selezionati. Toccare il modo operativo nella riga di intestazione per cambiare modalità.

2 Barra softkey per il costruttore della macchina

3 Barra softkey

Il controllo numerico indica altre funzioni in un livello softkey. Il livello softkey attivo è evidenziato in blu.

4 Tasto di commutazione dello schermo per la grafica di supporto nella programmazione dei cicli.

5 Chiamata di TURNGuide





Touch screen da 15,6"

Pannello di comando

Funzionamento generale






I seguenti tasti possono essere sostituiti ad esempio da comandi gestuali:




Tasto	Funzione	Comando gestuale
	Commutazione del livello softkey	Sfioramento orizzontale sulla barra softkey.
	Tasti di selezione softkey	Tocco della funzione sul touch screen

3.2 Comandi gestuali

Panoramica dei possibili comandi gestuali




Lo schermo del controllo numerico è multitouch compatibile. Questo significa che identifica diversi comandi gestuali, anche con più dita contemporaneamente.

Icona	Comando gestuale	Significato
	Tocco	Un breve tocco dello schermo
	Doppio tocco	Due brevi tocchi dello schermo
	Pressione	Tocco prolungato dello schermo
	Sfioramento	Movimento scorrevole sullo schermo
	Trascinamento	Movimento sullo schermo, per il quale è definito in modo univoco il punto di partenza

Icona	Comando gestuale	Significato
	Trascinamento con due dita	Movimento parallelo con due dita sullo schermo, per il quale è definito in modo univoco il punto di partenza
	Allontanamento di due dita	Spostamento in allontanamento di due dita
	Avvicinamento di due dita	Spostamento in avvicinamento di due dita

Navigazione in tabelle e programmi NC

In un programma NC o in una tabella è possibile navigare come specificato di seguito.

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco	Selezione di blocco NC o riga della tabella Arresto scorrimento
	Doppio tocco	Attivazione cella della tabella Editing di blocco NC o Unit
	Sfioramento	Scorrimento nel programma NC o tabella







Utilizzo della simulazione

Il controllo numerico offre l'utilizzo touch per i seguenti grafici:

- Grafica di programmazione nella modalità **smart.Turn**
- Simulazione 3D nella sottomodalità **Simulazione**
- Rappresentazione 2D in sottomodalità **Simulazione**
- Rappresentazione 2D nella sottomodalità **Editor ICP**



Rotazione, ingrandimento/riduzione e spostamento della grafica

Il controllo numerico offre i seguenti comandi gestuali:

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Doppio tocco	Reset della grafica alla dimensione originaria
	Trascinamento	Rotazione della grafica (solo grafica 3D)
	Trascinamento	Adattamento della sezione (solo grafica 2D, funzione Zoom)
	Trascinamento con due dita	Movimento parallelo con due dita sullo schermo, per il quale è definito in modo univoco il punto di partenza
	Allontanamento	Ingrandimento della grafica
	Avvicinamento	Riduzione della grafica

Utilizzo del menu HEROS

Il menu HEROS può essere utilizzato come descritto di seguito.

Icona	Comando gestuale	Funzione
	Tocco	Selezione dell'applicazione
	Pressione	Apertura dell'applicazione

3.3 Funzioni nella barra delle applicazioni

Touchscreen Configuration

Con la funzione **Touchscreen Configuration** è possibile impostare le proprietà dello schermo.

Regolazione della sensibilità

Per regolare la sensibilità, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il menu HEROS con il tasto **DIADUR**
- ▶ In alternativa selezionare il **Menu HEROS** nel menu **Service**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Configuration**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare la sensibilità
- ▶ Confermare con **OK**

Visualizzazione dei punti di contatto

Per visualizzare o nascondere i punti di contatto, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il menu JH con il tasto **DIADUR**
- ▶ In alternativa selezionare il **Menu HEROS** nel menu **Service**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Configuration**
- > Il controllo numerico apre una finestra in primo piano.
- ▶ Selezionare la visualizzazione **Show Touch Points**
 - **Disable Touchfingers** per nascondere i punti di contatto
 - **Enable Single Touchfinger** per visualizzare il punto di contatto
 - **Enable Full Touchfingers** per visualizzare i punti di contatto di tutte le dita interessate
- ▶ Confermare con **OK**

Touchscreen Cleaning

Con la funzione **Touchscreen Cleaning** è possibile bloccare lo schermo per pulirlo.

Attivazione del modo di pulizia

Per attivare il modo di pulizia, procedere come descritto di seguito.

- ▶ Aprire il menu HEROS con il tasto **DIADUR**
- ▶ In alternativa selezionare il **Menu HEROS** nel menu **Service**
- ▶ Selezionare l'opzione **Touchscreen Cleaning**
- > Il controllo numerico blocca lo schermo per 90 secondi.
- ▶ Pulire lo schermo

Se si desidera interrompere anticipatamente il modo di pulizia:

- ▶ Allontanare contemporaneamente i cursori visualizzati

4

**Modalità operativa
Macchina**

4.1 La modalità operativa Macchina

La modalità operativa **Macchina** comprende funzioni per la predisposizione, per la lavorazione di pezzi e per la creazione di programmi ad autoapprendimento.

- **Predisposizione macchina:** operazioni preliminari come definizione dei valori degli assi (definizione origine pezzo), misurazione degli utensili o definizione della zona di sicurezza
- **Funzionamento manuale:** realizzazione manuale o semiautomatica del pezzo
- **Sottomodalità Autoappr.:** autoapprendimento di un nuovo programma ciclo, modifica di un programma esistente, test grafico di cicli
- **Sottomodalità Esecuzione progr.:** test grafico di programmi ciclo o smart.Turn esistenti e impiego per la produzione di pezzi

L'operatore è in grado di controllare, come su un tornio tradizionale, i movimenti di traslazione degli assi con i volantini e gli elementi di comando Jog, e di realizzare così il pezzo. Di norma è tuttavia più vantaggioso impiegare i cicli interni del controllo numerico.

Un **ciclo ad autoapprendimento** è una passata preprogrammata. Può essere costituita sia da una passata singola che da una lavorazione complessa come la filettatura ma è comunque sempre un ciclo di lavoro completo eseguibile. Nel ciclo l'operatore definisce la lavorazione utilizzando pochi parametri.

In modalità **Macchina** i cicli **non** vengono salvati. Nella sottomodalità **Autoappr.** ogni passata viene eseguita con cicli, raggruppati in un **Programmi ad autoapprendimento** e salvata. Il **programma ad autoapprendimento** è quindi disponibile nella sottomodalità **Esecuzione progr.** per la produzione dei pezzi.

Nella **Programmazione ICP** l'operatore definisce profili qualsiasi utilizzando elementi lineari e circolari nonché elementi di sovrapposizione (smussi, raccordi, scarichi). La descrizione del profilo viene integrata in cicli ICP.

Ulteriori informazioni: "Profili ICP", Pagina 422

I **smart.Turn** e **DIN** vengono creati in modalità **smart.Turn**. Sono quindi disponibili istruzioni per semplici movimenti di traslazione, cicli DIN per lavorazioni complesse, funzioni di comando, operazioni matematiche e la programmazione di variabili.

Possono essere creati programmi **autonomi**, che contengono tutte le necessarie istruzioni di comando e traslazione e vengono eseguiti nella sottomodalità **Esecuzione progr.**, oppure **sottoprogrammi DIN**, che vengono integrati nei cicli. Le istruzioni da utilizzare in un sottoprogramma DIN dipendono dalle relative necessità. Anche per i sottoprogrammi DIN possono essere utilizzate tutte le istruzioni disponibili.

I programmi ad autoapprendimento possono essere convertiti in programmi smart.Turn, sfruttando così i vantaggi della semplice programmazione ad autoapprendimento, al fine di ottimizzare e completare il programma NC in seguito alla **Conversione DIN**.

4.2 Accensione e spegnimento

Accensione

PERICOLO

Attenzione Pericolo per l'operatore!

Macchine e relativi componenti possono sempre causare pericoli meccanici. Campi elettrici, magnetici o elettromagnetici sono particolarmente pericolosi per portatori di pacemaker e impianti. Il pericolo inizia all'accensione della macchina!

- ▶ Consultare e attenersi al manuale della macchina
- ▶ Considerare e attenersi alle norme e ai simboli di sicurezza
- ▶ Utilizzare i dispositivi di sicurezza

Il controllo numerico visualizza lo stato di avviamento. Una volta terminati tutti i test e tutte le inizializzazioni, si attiva la modalità **Macchina**. La visualizzazione utensile segnala l'ultimo utensile impiegato. Gli errori che si verificano durante l'avvio del sistema vengono segnalati con l'icona di errore. Non appena il sistema è pronto per il funzionamento, l'operatore può controllare tali messaggi di errore.

Ulteriori informazioni: "Messaggi di errore", Pagina 74



Il controllo numerico presuppone che all'avvio del sistema sia serrato l'ultimo utensile impiegato. In caso contrario occorre segnalare il nuovo utensile con un cambio utensile.

Monitoraggio degli encoder EnDat

In caso di impiego di encoder con interfaccia EnDat, il controllo numerico memorizza le posizioni degli assi allo spegnimento della macchina. All'accensione il controllo numerico confronta per ogni asse la posizione di accensione con quella di spegnimento memorizzata.

In caso di differenze viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Errore S-RAM: posizione memorizzata dell'asse non valida:** questo messaggio è corretto quando il controllo numerico viene acceso per la prima volta dopo aver sostituito l'encoder o altri componenti del controllo numerico.
- **L'asse è stato mosso dopo il disinserimento. Differenza di posizione: xx mm o gradi:** verificare e confermare la posizione attuale, qualora l'asse sia stato effettivamente spostato
- **Parametri HW modificati: posizione memorizzata dell'asse non valida:** questo messaggio è corretto se sono stati modificati parametri di configurazione.

La causa di uno dei messaggi specificati sopra può essere dovuta a un difetto nell'encoder o nel controllo numerico. Contattare il fornitore della macchina nel caso il problema si presenti frequentemente.

Sottomodalità Riferimento

 


L'accensione della macchina e la ripresa dei punti di riferimento sono funzioni correlate alla macchina.


In funzione del tipo di sistema di misura impiegato viene segnalata la necessità di riprendere i punti di riferimento.

- **Encoder EnDat:** la ripresa punti di riferimento non è necessaria
- **Encoder a distanza codificata:** la posizione degli assi viene determinata dopo una breve ripresa dei punti di riferimento
- **Encoder standard:** gli assi si portano su punti fissi noti. Al raggiungimento del punto di riferimento il controllo numerico riceve un segnale. Siccome il sistema conosce la distanza dall'origine macchina, è così nota anche la posizione dell'asse


Ripresa punti di riferimento



- ▶ Premere il softkey **Z**

 

- ▶ Premere il softkey **X**

 


- ▶ In alternativa premere il softkey **tutti**



- ▶ Premere il tasto **START NC**
- > Il controllo numerico raggiunge i punti di riferimento
- > Il controllo numerico attiva la visualizzazione posizione e attiva il **Menu principale**.



Se si superano singolarmente i riferimenti degli assi X e Z, il movimento viene eseguito esclusivamente in direzione X o Z.

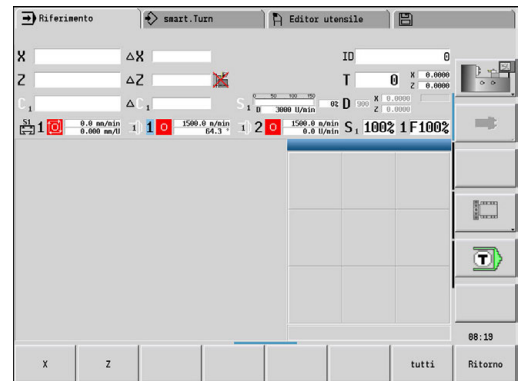

Spegnimento



Consultare il manuale della macchina.
L'accensione e il riavvio sono funzioni correlate alla macchina.

Per evitare perdite di dati all'atto dello spegnimento occorre arrestare il sistema operativo nel modo prescritto:



- ▶ Selezionare il modo operativo **Macchina**

Con messaggio d'errore visualizzato



- ▶ Attivare in alternativa la finestra errori




- ▶ Premere il softkey **FUNZIONI AUSIL.**



- ▶ Premere il softkey **OFF**



- ▶ Confermare con il softkey **ARRESTA SISTEMA**
- > Il controllo numerico arresta il sistema.

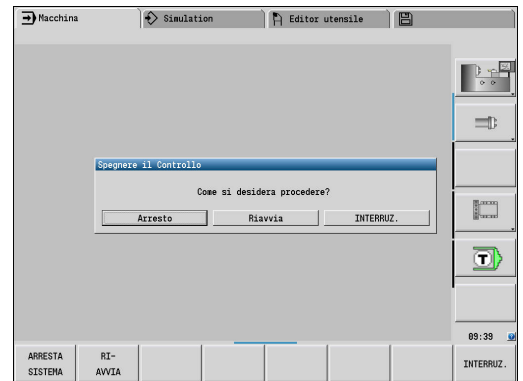

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Il controllo numerico deve essere arrestato, i processi in corso devono essere conclusi e i dati salvati. L'arresto immediato del controllo numerico azionando l'interruttore principale può comportare perdite di dati in qualsiasi condizione del controllo numerico!

- ▶ Seguire sempre la procedura di arresto del controllo numerico
- ▶ Azionare l'interruttore principale esclusivamente dopo il messaggio sullo schermo

Riavvio del controllo numerico

Per forzare il riavvio, procedere come descritto di seguito.



- ▶ Selezionare il modo operativo **Macchina**



- ▶ Premere il softkey **OFF**



- ▶ Premere il softkey **RIAVVIA**
- > Il controllo numerico si riavvia.

4.3 Dati macchina

Immissione dei dati macchina

In modalità **Macchina** è necessario impostare le informazioni per utensile, velocità mandrino e avanzamento/velocità di taglio nel menu **TSF** (finestra di immissione **Definizione di T, S, F**).

Nel menu **TSF** si definiscono anche il numero di giri massimo e l'angolo di orientamento nonché il materiale da lavorare.

Parametri ciclo


- **T: Numero utensile** o **Posto utensile**
- **ID: Numero ident.**
- **F: Avanzamento per giro** o **Avanzamento al minuto**
- **SP: Mandrino**
- **S: Velocità di taglio** o **Num. giri cost.**
- **D: Numero di giri max.**
- **A: Angolo di orientamento**
- **WS: Materiale**

I dati di taglio (velocità di taglio, avanzamento) si possono archiviare nel database dati tecnologici in funzione di materiale da lavorare, materiale del tagliente dell'utensile e tipo di lavorazione. Il softkey **Proposta tecnologia** consente di acquisire i dati nella finestra di dialogo.

Con softkey **Avanzamento al minuto** attivato, il valore viene analizzato in **F** in [mm/min].


Con softkey **Numero di giri costante** attivato, il valore viene analizzato in **S** in [giri/min].

Nei programmi ad autoapprendimento e smart.Turn le informazioni sugli utensili e i dati tecnologici sono parte integrante dei parametri ciclo ovvero del programma NC.

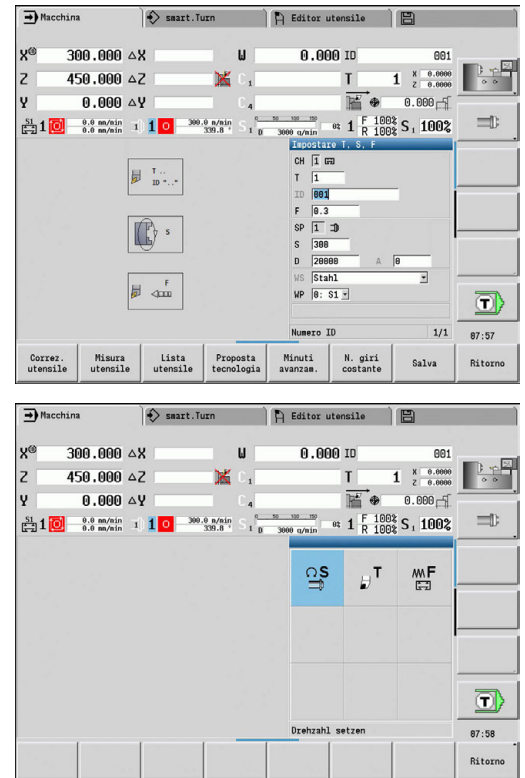

Softkey per Definizione di T, S, F

Correz. utensile	Ulteriori informazioni: "Correzioni utensile", Pagina 139
Misura utensile	Ulteriori informazioni: "Sfioramento", Pagina 136
Lista utensile	Richiamo della lista utensili o della lista torretta Ulteriori informazioni: "Configurazione della tabella posti", Pagina 112
Lista torretta	
Proposta tecnologia	Acquisizione di velocità di taglio e avanzamento dai dati tecnologici
Minuti avanzam.	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: avanzamento al minuto (mm/min) ■ Off: avanzamento al giro (mm/giro)
N. giri costante	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: numero di giri costante (giri/min) ■ Off: velocità di taglio costante (m/min)

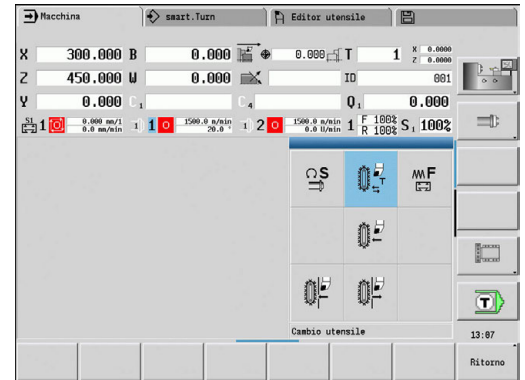

Varianti a seconda della macchina della finestra di dialogo TSF

Pannello di comando macchina con tasto cambio mandrino

Se il pannello di comando macchina viene dotato di tasto cambio mandrino dal costruttore, selezionare tramite tasto il mandrino per il quale si applicano i dati immessi per **S**, **D** e **A**. Il campo **SP** visualizza il numero del mandrino selezionato nel menu **TSF**.



Nel parametro macchina **separateTSFDlg** (N. 604906) si definiscono per le macchine con torretta le modalità di visualizzazione del dialogo **TSF**:

- Dialogo **TSF** con immissione di tutti i dati di taglio
- Dialoghi separati per **T**, **S** e **F**

Per macchine con magazzino utensili sono automaticamente disponibili dialoghi separati nel menu **TSF**.

Pannello di comando macchina senza tasto cambio mandrino

Per macchine con un solo mandrino principale le immissioni per **S**, **D** e **A** si riferiscono sempre al mandrino principale.

Per macchine con un mandrino principale e un mandrino utensile le immissioni si riferiscono al mandrino principale o al mandrino utensile a seconda dell'utensile inserito.

- **Nessun utensile motorizzato inserito:** i parametri **S**, **D** e **A** si riferiscono al mandrino principale
- **Utensile motorizzato inserito:** i parametri **S**, **D** e **A** si riferiscono al mandrino selezionato

Macchina con contromandrino e/o asse B

A seconda dell'espansione della macchina la finestra di dialogo TSF può contenere anche altre informazioni per il comando di un contromandrino e/o asse B.

Parametro ciclo aggiuntivo per contromandrino

- **WP: N. mandrino** (a seconda della macchina)

Parametri ciclo aggiuntivi per asse B

- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

Immissione TSF con una maschera



Per macchine con magazzino utensili sono automaticamente disponibili dialoghi separati.

Immissione di dati utensile e tecnologici



▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)

▶ Inserire i parametri

▶ Premere il softkey **Salva**

Salva

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

A seconda della macchina una immissione nel dialogo **T** attiva un movimento di orientamento nel portautensili (ad es. torretta). Durante il movimento di orientamento sussiste il pericolo di collisione!

▶ Prima di procedere all'immissione spostare utensile e portautensili in una posizione sicura

Immissione TSF con maschere separate

Immissione di dati utensile e tecnologici



▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



▶ Selezionare **T** per cambio utensile



▶ In alternativa, selezionare **S** per numero di giri



▶ In alternativa, selezionare **F** per avanzamento

▶ Immettere i parametri del sottomenu

▶ Premere il softkey **Salva**

Salva

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

A seconda della macchina una immissione nel dialogo **T** attiva un movimento di orientamento nel portautensili (ad es. torretta). Durante il movimento di orientamento sussiste il pericolo di collisione!

▶ Prima di procedere all'immissione spostare utensile e portautensili in una posizione sicura

Macchina con contromandrino

A seconda della macchina è necessario selezionare un mandrino utensile.

Se la macchina è dotata di un contromandrino, nella finestra di dialogo **TSF** viene visualizzato il parametro **WP**.

Parametri ciclo

- **WP: N. mandrino** (a seconda della macchina)

Con il parametro **WP** è possibile selezionare il mandrino del pezzo con cui la lavorazione deve essere eseguita nella sottomodalità **Autoappr.** e con i cicli MDI nella modalità **Macchina**.

Selezionare il mandrino del pezzo per la lavorazione con **WP**:

- Azionamento principale
- Contromandrino per lavorazione superficie posteriore

L'impostazione del parametro **WP** è memorizzata nei cicli di Autoapprendimento e MDI e visualizzata nella relativa maschera del ciclo.

Se con il parametro **WP** si seleziona il contromandrino per lavorazione superficie posteriore, il ciclo viene lavorato con rappresentazione speculare (in direzione Z opposta). Utilizzare gli utensili con idoneo orientamento.



Nel menu TSF viene modificata l'impostazione del parametro **WP**, se:

- si esegue un ciclo con una impostazione diversa del parametro **WP**
- si seleziona un programma nella sottomodalità **Esecuzione progr.**

Macchina con asse B

Le macchine con asse B consentono l'orientamento del portautensili e quindi un utilizzo flessibile degli utensili per lavorazioni di tornitura e fresatura. Attraverso l'orientamento dell'asse B e la rotazione dell'utensile si possono raggiungere posizioni dell'utensile che rendono possibili lavorazioni longitudinali e in piano oppure lavorazioni radiali e assiali sul mandrino principale e sul contromandrino con lo stesso utensile. In questo modo si riduce il numero di utensili necessari e il numero di cambi utensile.

Dati utensile: tutti gli utensili vengono descritti con le dimensioni X, Z e Y e le correzioni nel database utensili. Queste dimensioni e l'orientamento utensile sono riferiti all'**angolo di rotazione B = 0°** (posizione di riferimento).

Parametri ciclo

- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

L'impostazione dei parametri **BW** e **CW** è memorizzata nei cicli ad autoapprendimento e MDI e visualizzata nella relativa maschera del ciclo.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

A seconda della macchina una immissione dei parametri utensile supplementari attiva un movimento di orientamento nel portautensili (ad es. torretta) o dell'asse B e una rotazione dell'utensile. Durante il movimento di orientamento e rotazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Prima di procedere all'immissione spostare utensile e portautensili in una posizione sicura

Visualizzazione dei dati macchina



Consultare il manuale della macchina.

La visualizzazione dati macchina è correlata alla macchina.

Il costruttore della macchina può personalizzare la configurazione della visualizzazione dati macchina.

Se sono configurate più visualizzazioni, procedere alla commutazione come descritto di seguito.



► Premere il **tasto con le tre frecce circolari**

Elementi della visualizzazione dati macchina

X 57.496

Indicazione di posizione X, Y, Z, W: distanza punta dell'utensile – origine pezzo

- Lettera dell'asse:
 - Nero = con consenso asse
 - Bianco = senza consenso asse



Volantino attivo (volantino da incasso)



Volantino attivo (volantino seriale portatile)



Bloccaggio attivo

Z -100.000
128.600

Visualizzazione di posizione con spostamento origine attuale

C 21.296

Visualizzazione posizione C: posizione dell'asse C

- Campo vuoto: l'asse C è inattivo
- Lettera dell'asse:
 - Nero = con consenso asse
 - Bianco = senza consenso asse

X_R 11.085

Impostazioni della visualizzazione di posizione: possibile impostazione con il parametro utente **axesDisplayMode** (N. 604803)

L'impostazione visualizza la lettera accanto alla finestra di posizionamento.

- **A:** valore reale (impostazione **R.REAL**)
- **N:** valore nominale (impostazione **RIF. NOM.**)
- **L:** errore di inseguimento (impostazione **INSEG**)
- **D:** percorso residuo (impostazione **DIST**)

C₂ 352.080

Visualizzazione dell'asse C con relativo numero mandrino: l'indice della lettera dell'asse C visualizza il numero di mandrino

La cifra viene visualizzata soltanto se è stato configurato più volte un asse, ad esempio il secondo asse C come contromandrino

ΔX -14.012

Visualizzazione percorso residuo X, Y, Z, W: differenza tra posizione attuale e posizione finale dell'istruzione di traslazione in corso

ΔZ

Visualizzazione percorso residuo e stato zona di sicurezza: visualizzazione percorso residuo e visualizzazione dello stato del monitoraggio della zona di sicurezza

 
Elementi della visualizzazione dati macchina



Monitoraggio zona di sicurezza attivo




Monitoraggio zona di sicurezza inattivo



Visualizzazione posizione quattro assi: visualizzazione dei valori di posizione per max quattro assi

 Gli assi visualizzati dipendono dalla configurazione della macchina




Visualizzazione numeri utensile:

- Numero dell'utensile impiegato
- Valori di correzione utensile


Per tutte le visualizzazioni T:

 - T su sfondo colorato: utensile motorizzato
- Numero utensile o ID su sfondo colorato: attacco utensile speculare
- Numero utensile con indice: utensile multiplo
- Lettera X/Z della correzione su sfondo colorato: correzione speciale in direzione X e Z attiva




Visualizzazione ID T:

 - ID dell'utensile impiegato
- Valori di correzione utensile




Visualizzazione ID T senza valori di correzione:

 - ID dell'utensile impiegato




Correzioni utensile:

 - Correzione speciale solo per utensile per troncatura e sferici
- Valore di correzione speciale in grigio: correzione speciale inattiva
- Lettera X/Z della correzione su sfondo colorato: correzione speciale in direzione X e Z attiva




Correzione addizionale:

 - Valori di correzione in grigio: correzione D inattiva
- Valori di correzione in nero: correzione D attiva



Informazioni sulla durata utensile:

 - T:
 - Nero = monitoraggio durata globale on
 - Bianco = monitoraggio durata globale off
- MT, RT attivo: monitoraggio in base alla durata
- MZ, RZ attivo: monitoraggio in base al numero di pezzi
- Tutte le caselle vuote: utensile senza monitoraggio durata



Visualizzazione slitta e stato ciclo:

- Casella superiore: impostazione del potenziometro override
- Casella inferiore su sfondo bianco: avanzamento reale
- Casella inferiore su sfondo grigio: avanzamento programmato con slitta ferma



Visualizzazione slitta e stato ciclo:

- Casella superiore: avanzamento programmato
- Casella inferiore: avanzamento reale

Elementi della visualizzazione dati macchina



Visualizzazione slitta e stato ciclo:

- Casella superiore: impostazione del potenziometro override
- Casella al centro: avanzamento programmato
- Casella inferiore: avanzamento reale



Visualizzazione slitta per lavorazione superficie posteriore:

- Per una lavorazione superficie posteriore viene visualizzato su sfondo blu il simbolo della slitta



Visualizzazione mandrino con numero mandrino, gamma e stato mandrino:

- Casella superiore: impostazione del potenziometro override
- Casella inferiore: numero di giri reale o posizione mandrino

Per tutte le visualizzazioni mandrino:

- Simbolo mandrino:
 - Nero = con consenso mandrino
 - Bianco = senza consenso mandrino
- Cifra nell'icona mandrino: gamma
- Cifra a destra accanto all'icona mandrino: numero utensile
- Se tasto mandrino presente: numero del mandrino selezionato su sfondo colorato
- Stato del mandrino: vedere "Mandrino", Pagina 111
- Visualizzazione del numero di giri programmato in **1/min** o **m/min**
- Visualizzazione del numero di giri reale in **1/min**
- Con **M19** e se impostato dal costruttore della macchina con arresto mandrino: invece di numero di giri reale visualizzazione della posizione mandrino
- Se un mandrino è in modalità Slave durante la sincronizzazione, viene visualizzato il valore **0** invece della velocità programmata
- Il simbolo del mandrino viene visualizzato su sfondo colorato in modalità di sincronizzazione per il mandrino master e per il mandrino slave



Visualizzazione mandrino con numero mandrino, gamma e stato mandrino:

- Casella superiore: numero di giri programmato
- Casella inferiore: numero di giri reale o posizione mandrino

 
Se il numero di giri programmato è visualizzato in rosso, è attiva una limitazione e il valore nominale programmato non viene raggiunto.



Visualizzazione mandrino con numero mandrino, gamma e stato mandrino:

- Casella superiore: impostazione del potenziometro override
- Casella al centro: numero di giri programmato
- Casella inferiore: numero di giri reale o posizione mandrino


Se il numero di giri programmato è visualizzato in rosso, è attiva una limitazione e il valore nominale programmato non viene raggiunto.



Visualizzazione override del mandrino attivo:


- **F**: avanzamento
- **R**: rapido
- **S**: mandrino

 Elementi della visualizzazione dati macchina




Carico massimo azionamento: carico massimo dell'azionamento in riferimento alla coppia nominale

 - Azionamenti digitali di asse e mandrino
- Azionamenti analogici di asse e mandrino se predisposti dal costruttore della macchina



Visualizzazione numero di pezzi: il numero di pezzi viene incrementato dopo ogni funzione **M30**, **M99** o impulso di conteggio programmato **M18**

 - **MP:** numero di pezzi predefinito
- **P:** numero di pezzi finiti




Visualizzazione numero di pezzi e tempo per pezzo: il numero di pezzi viene incrementato dopo ogni funzione **M30**, **M99** o impulso di conteggio programmato **M18**

- **MP:** numero di pezzi predefinito
- **P:** numero di pezzi finiti
- **t:** tempo di lavorazione del programma attuale
- **Totale t:** tempo totale




Visualizzazione livello di mascheratura e M01 Arresto condizionato:

 - Livelli di mascheramento definiti (barra superiore) e impostati o attivati (barra inferiore)
- Impostazione per **M01:** in modo **Esecuzione continua** (visualizzazione gialla) non viene eseguita la funzione M01




Visualizzazione monitoraggio del carico:

 - Campo sinistro: numero di zona (nell'esempio 345)
- Campo destro: assi monitorati (max 4)



 
Visualizzazione lavorazione superficie posteriore: nella visualizzazione RSM (RSM: Rear Side Machining) vengono visualizzate le informazioni per la lavorazione superficie posteriore




- Stato RSM
- Spostamento origine attivo dell'asse RSM configurato



 Visualizzazione asse B: a seconda dell'impostazione dei parametri macchina vengono visualizzate diverse informazioni sullo stato del piano ruotato



 - Valore angolare programmato dell'asse B
- Visualizzazione dei valori attuali **I**, **K**, **U** e **W**
 - **I:** riferimento del piano in X
 - **K:** riferimento del piano in Z
 - **U:** spostamento in X
 - **W:** spostamento in Z



Visualizzazione di data e ora



Visualizzazione di un logo integrato

Stati del ciclo

Il controllo numerico visualizza lo stato attuale del ciclo con la relativa icona.

Icone ciclo



Stato **Start ciclo**

Esecuzione ciclo o programma attiva



Stato **Stop ciclo**

Esecuzione ciclo o programma inattiva

Avanzamento degli assi

F (dall'inglese **F**eed) è la lettera che identifica i valori di avanzamento.

In funzione della posizione del softkey **Avanzamento al minuto** l'immissione viene eseguita in:

- millimetri per giro mandrino (avanzamento al giro) o
- millimetri al minuto (avanzamento al minuto)

Sullo schermo è possibile rilevare sulla base dell'unità di misura il tipo di avanzamento con cui si sta lavorando.

Con il **potenziometro correzione avanzamento** (Feed Override) è possibile modificare il valore di avanzamento (intervallo: da 0% a 150%).

Mandrino

S (dall'inglese **Speed**) è la lettera che identifica i dati mandrino.

In funzione della posizione del softkey **Num giri costante** l'immissione viene eseguita in:

- giri al minuto (numero di giri costante) o
- metri al minuto (velocità di taglio costante).

Il numero di giri è limitato dalla velocità massima del mandrino. Tale limitazione è da indicare nella finestra di immissione Finestra di dialogo **TSF** o nella programmazione DIN con l'istruzione **G26**. La limitazione della velocità è valida fino a quando non viene sovrascritta con una nuova limitazione.

Con il potenziometro correzione numero di giri (Speed Override) è possibile modificare la velocità del mandrino (intervallo: da 50% a 150%).



- Con velocità di taglio costante, il controllo numerico calcola il numero di giri mandrino in funzione della posizione della punta dell'utensile. Se il diametro è inferiore, il numero di giri mandrino aumenta, senza superare il numero di giri massimo
- Le icone mandrino mostrano il senso di rotazione dal punto di vista dell'operatore posizionato davanti alla macchina e con lo sguardo rivolto verso il mandrino
- La denominazione del mandrino è definita dal costruttore della macchina

Icone mandrino (visualizzazione S)



Senso di rotazione mandrino **M3**



Senso di rotazione mandrino **M4**



Mandrino bloccato **M5**



Mandrino in regolazione posizione **M19**



Asse C su azionamento mandrino attivo

Denominazioni del mandrino

H	0	1	Mandrino principale
1	1	2	Utensile motorizzato

4.4 Configurazione della tabella posti

I dati utensile come lunghezza e raggio, ma anche altre informazioni specifiche sugli utensili, che il controllo numerico necessita per l'esecuzione delle funzioni più diverse, vengono salvati nella tabella utensili **toolturn.htt** (nella directory **TNC:\table**). Tale tabella utensili è denominata nel controllo numerico come **lista utensili**.

Gli utensili inseriti nei relativi portautensili vengono salvati nella tabella posti **ToolAllo.tch** (nella directory **TNC:\table**). Questa tabella posti viene messa a disposizione a seconda della macchina e denominata come lista torretta o lista magazzino.

Macchina con un attacco utensile (Multifix)

Per macchine con attacco Multifix non è necessario gestire alcuna tabella posti, in quanto il portautensili dispone soltanto di un posto:

- **T: Numero utensile** – numero posto torretta (sempre **T1**)
- **ID: Numero ident.** – nome dell'utensile (max 16 caratteri)
Selezionare il numero ID dalla lista utensili.



- ▶ Premere il softkey **Lista utensili**
- > Il controllo numerico apre la lista.



Consultare il manuale della macchina.

I sistemi per utensili Torretta, Magazzino e Multifix possono essere impiegati anche contemporaneamente su una macchina.

Il numero del posto Multifix è definito dal costruttore della macchina.

Macchina con torretta

Il softkey Lista torretta consente di aprire la lista della configurazione attuale della torretta. Per ogni attacco utensile della torretta (ed eventuale Multifix) è presente un posto nella tabella. Per la predisposizione viene assegnato ad ogni attacco un utensile (Numero ID). Gli utensili multipli vengono visualizzati con tutti i taglienti nella lista torretta.

La lista torretta può essere predisposta con il menu **TSF** o direttamente dai dialoghi del ciclo nella sottomodalità **Autoappr.**

- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.** – nome dell'utensile (max 16 caratteri)
Il nome utensile viene automaticamente registrato.

Cursore nel menu **TSF** nel campo di immissione **T**



- ▶ Premere il softkey **Lista torretta**
- > Dopo l'apertura è possibile modificare la lista torretta.

Cursore nel menu **TSF** nel campo di immissione **ID**



- ▶ Premere il softkey **Lista utensili**
- > Insieme alla lista torretta viene aperta anche la lista utensili.
- > La torretta può essere equipaggiata con utensili della lista.

Nel ciclo ad autoapprendimento il posto torretta si programma come **Numero T**. L'ID utensile viene automaticamente inserito in **ID** per un posto occupato.



Consultare il manuale della macchina.

I sistemi per utensili Torretta, Magazzino e Multifix possono essere impiegati anche contemporaneamente su una macchina.

Il numero del posto Multifix è definito dal costruttore della macchina.

Macchina con magazzino

Il softkey **Lista magazzino** consente di aprire la lista della configurazione attuale del portautensili. Per ogni attacco utensile è presente un posto nella tabella. Per la predisposizione viene assegnato ad ogni attacco un utensile (Numero ID).

Per macchine con magazzino è possibile cambiare l'utensile anche tramite il menu **TSF**:

- **T: Numero utensile** – numero posto torretta (sempre **T1**)
- **ID: Numero ident.** – nome dell'utensile (max 16 caratteri)
Il nome utensile viene automaticamente registrato.



- ▶ Premere il softkey **Lista magazzino**

Gli utensili impiegati vengono gestiti nella lista magazzino. Il magazzino può essere caricato e scaricato tramite il menu **TSF**.



Consultare il manuale della macchina.

I sistemi per utensili Torretta, Magazzino e Multifix possono essere impiegati anche contemporaneamente su una macchina.

Il numero del posto Multifix è definito dal costruttore della macchina.

Configurazione della lista torretta con lista utensili

La lista torretta riproduce l'equipaggiamento corrente del portautensili. La lista torretta può essere predisposta con il menu **TSF** o direttamente dai dialoghi del ciclo nella sottomodaltà **Autoappr.**

È possibile visualizzare le voci della lista utensili per acquisire le voci dalla lista nella configurazione torretta. Il controllo numerico rappresenta la lista utensili nell'area inferiore dello schermo. I tasti cursore sono attivi in questa lista. Con il cursore è possibile passare direttamente a un numero identificativo dell'utensile immettendo le prime lettere o cifre del Numero ID.

Apertura della lista torretta






- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)
- ▶ Attivare in alternativa il dialogo dei cicli
- ▶ Con il softkey **Lista utensili** attivare la configurazione torretta e la lista utensili
- ▶ Adeguare la configurazione torretta



N. T	Numero Ident	TO Descrizione	RS/DV	EV/BA/AZ	SM/SB/HG	Mater.	tagl.	MU	MD	LA
1	881	1 Schruppen Aussein	0.88	83.0	88.0	Hartmetall	3			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

Acquisizione utensili dal database

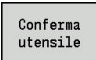-  ▶ Selezionare la posizione nella configurazione torretta
-  ▶ Selezionare e ordinare le voci del database utensili
-  ▶ Acquisire l'utensile selezionato nella configurazione torretta

Selezione e ordinamento voci del database utensili

Tipo utensile	Il controllo numerico apre il menu dei softkey per la selezione del tipo di utensile desiderato
More filters	Il controllo numerico apre il menu dei softkey con ulteriori possibilità di filtraggio
Vista	Il controllo numerico apre il menu dei softkey con ulteriori possibilità di ordinamento
Ordinam. ID / Tip	<p>Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Vista.</p> <p>Ordinamento degli utensili nella lista visualizzata a scelta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tipo utensile ■ numero ID utensile ■ orientamento utensile <p>Ad ogni pressione del softkey si passa al successivo ordinamento</p>
Inversione ordinam.	<p>Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Vista.</p> <p>Commutazione tra ordine crescente e decrescente</p>
Modifica utensile	<p>Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Lista torretta.</p> <p>Inattivo in questo contesto</p>
Ritorno	Chiusura della lista utensili

Modifica della lista torretta

La configurazione torretta riproduce l'equipaggiamento corrente del portautensili. Alla predisposizione della lista torretta si registrano i numeri identificativi degli utensili.

La lista torretta può essere predisposta con il menu **TSF** o direttamente dai dialoghi del ciclo nella sottomodalità **Autoappr.** Il posto torretta desiderato viene scelto con i tasti cursore.

Nella configurazione torretta possono essere predisposti anche sistemi di cambio manuale.

Ulteriori informazioni: "Predisposizione dei supporti per sistema di cambio manuale", Pagina 581

Predisposizione lista torretta



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



- ▶ Attivare in alternativa il dialogo dei cicli
- ▶ Con il softkey **Lista torretta** attivare la configurazione torretta e la lista utensili



- ▶ Selezionare un posto torretta con i tasti cursore.

- ▶ Adeguare la configurazione torretta con i softkey
- ▶ In alternativa immettere direttamente l'ID utensile

Immissione diretta dell'ID utensile



- ▶ Con il tasto **ENT** attivare l'immissione diretta


- ▶ Immettere l'ID utensile






- ▶ Con il tasto **INS** chiudere l'immissione

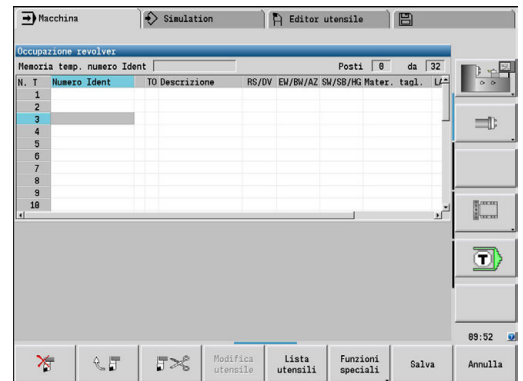

- ▶ In alternativa, interrompere l'immissione con il tasto **ESC**



Softkey nella lista torretta

	Cancellazione voce
	Inserimento voce da memoria temporanea
	Eliminazione voce e salvataggio nella memoria temporanea
Lista utensile	Attivazione voci del database utensili
Funzioni speciali	Passaggio al menu successivo
CANCELLA TUTTO	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Funzioni speciali . Cancellazione completa lista torretta
Set teeth to new	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Funzioni speciali . Reset durata dell'utensile
Commuta colonne	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Funzioni speciali . Commutazione della vista dei parametri utensile
Allestim. supporto	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Funzioni speciali . Apertura della Tabella dei portautensili
Rimuovi supporto	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Funzioni speciali . Cancellazione del portautensili nella configurazione torretta
Ritorno	Livello menu precedente
Salva	Conferma di numero utensile e ID utensile nella finestra di dialogo TSF o del ciclo
Annulla	Chiusura della lista torretta senza acquisizione di numero utensile e ID utensile nel dialogo. Mantenimento delle modifiche apportate nella lista torretta

Modifica della lista magazzino

Per macchine con magazzino utensili, la lista magazzino rappresenta la configurazione attuale dei magazzini presenti nonché dei portautensili nell'area di lavoro. La lista magazzino può essere modificata tramite il menu **TSF**.

Caricamento del magazzino



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



- ▶ Selezionare **Carica magazzino**



- ▶ Con il softkey **Conferma posto** attivare la lista utensili
- ▶ Selezionare l'utensile



- ▶ Con il softkey **Conferma utensile** selezionare l'utensile



- ▶ Con il softkey **Salva** confermare l'utensile nella lista magazzino

Cambio dell'utensile



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



- ▶ Selezionare il **Cambio utensile**




- ▶ Con il softkey **Lista magazzino** selezionare l'utensile

- ▶ In alternativa immettere l'ID utensile



- ▶ Cambiare l'utensile con il softkey **Salva**

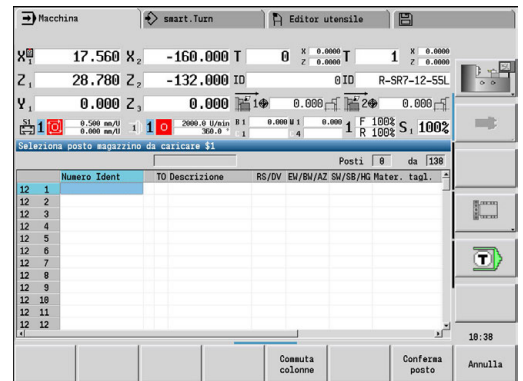

Ritorno utensile in magazzino



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



- ▶ Selezionare il **Ritorno utensile in magazzino**



- ▶ Con il softkey **Salva** riportare l'utensile nel magazzino

Scaricamento del magazzino



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



- ▶ Selezionare **Scarica magazzino**



- ▶ Selezionare l'utensile
- ▶ Premere il softkey **Scarica**



- ▶ Con il softkey **Salva** eliminare l'utensile dalla lista magazzino

Chiamata utensile



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione è disponibile anche sulle macchine con magazzino utensili.
Il controllo numerico impiega la lista magazzino invece della lista torretta.

Parametri per la chiamata utensile

T (dall'inglese: **T**ool) è la lettera che identifica l'attacco utensile.



Consultare il manuale della macchina.
La denominazione dei posti utensile dipende dalla macchina in uso.
Ogni attacco utensile di un portautensili possiede nell'area di lavoro un numero **T** univoco.

ID definisce il numero di identificazione dell'utensile.



Il Numero **ID** di un utensile viene definito alla creazione di un utensile nella modalità **Editor utensile**. Ogni utensile presenta un **ID** univoco.

Varianti della chiamata utensile

- Un attacco utensile, ad esempio Multifix
L'utensile viene chiamato tramite **ID**. Il numero posto **T** è sempre **1**. Il controllo numerico non gestisce alcuna lista torretta.
- Attacco utensile multiplo, ad esempio torretta
L'utensile viene chiamato tramite **T** (numero posto torretta). Il Numero **ID** viene acquisito nei dialoghi e automaticamente compilato. Il controllo numerico gestisce una lista torretta.

Gli utensili multipli vengono visualizzati con tutti i taglienti nella lista torretta.

In modalità **Macchina** è necessario impostare i parametri della chiamata utensili nella finestra di dialogo **TSF**. Nella sottomodalità **Autoappr.** e nella modalità **smart.TurnT** e **ID** sono parametri ciclo.



Se nella finestra di dialogo **TSF** si inserisce un numero **T** con un numero **ID**, non così definiti nella lista torretta, quest'ultima viene modificata di conseguenza. La lista torretta esistente viene sovrascritta.

Utensili motorizzati

- Un utensile motorizzato è definito nella descrizione utensile
- L'utensile motorizzato può essere azionato con avanzamento al giro se l'azionamento del mandrino utensile è dotato di un encoder
- Se gli utensili motorizzati vengono impiegati con velocità di taglio costante, il numero di giri si calcola sulla base del diametro dell'utensile

Utensili in diversi quadranti

Esempio

Il **portautensili principale** del tornio in uso è disposto davanti all'asse rotativo (quadrante standard). Dietro l'asse rotativo è disposto un attacco utensile supplementare.

Per la configurazione del controllo numerico si definisce per ogni attacco utensile se la quota X e il senso di rotazione in caso di archi devono essere rappresentati in speculare. Nell'esempio illustrato, all'attacco utensile supplementare viene assegnato l'attributo **rappresentazione speculare**.

Secondo questo principio tutte le lavorazioni vengono programmate in modo **normale**, indipendentemente dall'attacco utensile con il quale si esegue la lavorazione. Anche nella sottomodalità **Simulazione** tutte le lavorazioni vengono rappresentate nel **quadrante standard**.

Pure gli utensili vengono descritti e quotati per il **quadrante standard**, sebbene si utilizzi l'attacco utensile supplementare.

Soltanto in fase di lavorazione del pezzo si tiene conto della rappresentazione speculare qualora si impieghi l'attacco utensile supplementare.

Monitoraggio della durata utensile

Il controllo numerico sorveglia, su richiesta, la durata degli utensili o il numero dei pezzi da realizzare con l'utensile.

Il monitoraggio della durata somma i tempi in cui un utensile viene impiegato **in avanzamento**. Il monitoraggio del numero di pezzi conta il numero dei pezzi prodotti. Tali valori vengono confrontati con quelli presenti nei dati utensile.

Se la durata di un utensile è terminata o il numero di pezzi raggiunto, il controllo numerico imposta il bit diagnostico 1. Prima della successiva chiamata viene visualizzato un messaggio di errore e l'esecuzione del programma viene arrestata se non è presente alcun utensile sostitutivo.

- Per programmi ad autoapprendimento è disponibile il monitoraggio durata semplice
Si informa in questo modo il controllo numerico quando un utensile è consumato
- Nei programmi smart.Turn e DIN PLUS è possibile scegliere tra il monitoraggio durata semplice e l'opzione monitoraggio durata con utensili sostitutivi.

Se si impiegano utensili sostitutivi, il controllo numerico inserisce automaticamente l'**utensile gemello** non appena un utensile è usurato. Solo quando l'ultimo utensile della catena di sostituzione è consumato il controllo numerico arresta l'esecuzione del programma.

La gestione della durata si attiva e si disattiva nel parametro macchina **lifeTime** (N. 601801).

Il tipo di monitoraggio, la durata/durata residua e il numero di pezzi massimo/numero di pezzi residuo vengono gestiti dal controllo numerico nei bit di diagnostica dei dati utensile. In modalità **Editor utensile** è possibile gestire e visualizzare i bit di diagnostica e la durata.


Ulteriori informazioni: "Editing dei dati di durata degli utensili", Pagina 575



Se un utensile viene sostituito (ad es. sostituzione delle placchette), nella modalità **Editor utensile** è necessario resettare la durata e il numero di pezzi.

Gli utensili sostitutivi si definiscono nel corso della configurazione del portautensili in modalità **smart.Turn**. La **catena di sostituzione** può contenere diversi utensili gemelli. La catena di sostituzione è un componente del programma NC.

Ulteriori informazioni: vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

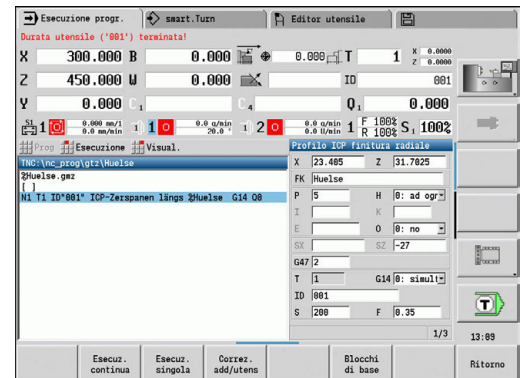

Reset della durata dell'utensile nella lista torretta


Reset durata utensile



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)




- ▶ Premere il softkey **Lista torretta**

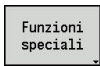

- ▶ Premere il softkey **Funzioni speciali**



 - ▶ Premere il softkey **Reimposta taglienti**



- ▶ Confermare la richiesta di sicurezza con il softkey **SI**



- ▶ Premere il softkey **Ritorno**

Reset della durata dell'utensile nella lista magazzino

Reset durata utensile



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



 
- ▶ Selezionare il **Cambio utensile**



- ▶ Premere il softkey **Lista magazzino**
- ▶ Selezionare l'utensile



- ▶ Premere il softkey **Modifica utensile**



- ▶ Premere il softkey **Tagliente nuovo**



- ▶ Premere il softkey **Ritorno**

4.5 Predisposizione della macchina


La macchina deve essere predisposta sia che si lavori il pezzo manualmente che automaticamente.

In modalità **Macchina** tramite l'opzione menu **Predisposizione** si accede alle funzioni:

- **Impostare valori asse** (definizione origine pezzo)
 - **Riferim. macchina** (riferimenti asse)
- **Impostare zona sicurezza**
- **Impost.punto cambio utens**
- **Defin. valori asse C**
- **Set machine dimensions**
- **Visualizzazione tempi di lavorazione**
- **Configurazione volantino radio**
- **Tastatura**

Definizione dell'origine pezzo

Nella finestra di dialogo viene visualizzata la distanza tra origine macchina e origine pezzo (denominata anche **Offset**) come **XN** e **ZN**. In caso di variazione dell'origine pezzo vengono visualizzati i nuovi valori.

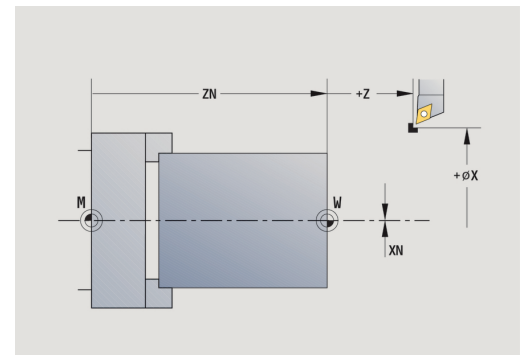

L'origine pezzo può essere definita nell'asse Z anche con un sistema di tastatura. Il controllo numerico verifica tramite definizione origine il tipo di utensile attualmente attivo. Se si seleziona la funzione di predisposizione Origine pezzo con sistema di tastatura inserito, il controllo numerico adegua automaticamente la maschera di immissione. Premere **START NC** per avviare l'operazione di misurazione.

 
Definizione origine pezzo




- ▶ Selezionare **Predisposizione**




- ▶ Selezionare **Impostare valori asse**




- ▶ Sfiocare l'origine pezzo (superficie piana)
- ▶ Definire la posizione di sfioramento come origine pezzo **Z = 0**
- ▶ In alternativa Immettere la distanza tra utensile e origine pezzo come **Coordinata punto di mis. Z**
- ▶ Il controllo numerico calcola l'origine pezzo **Z**.

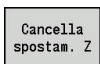

 - ▶ In alternativa origine macchina $Z = \text{origine pezzo } Z$ (offset = 0)



 - ▶ In alternativa è possibile immettere direttamente lo spostamento dell'origine in **ZN**



- ▶ Premere il softkey **Salva**

Definizione degli offset

Prima di impiegare gli spostamenti **G53**, **G54** e **G55**, i valori di offset devono essere definiti in modalità Predisposizione.

Impostazione dell'offset



- ▶ Selezionare **Predisposizione**




- ▶ Selezionare **Impostare valori asse**



- ▶ Premere il softkey **Spostamento**



- ▶ Premere i softkey **G53**, **G54** o **G55**
- ▶ Premere il softkey **Salva**
- ▶ Il controllo numerico salva i valori in una tabella affinché sia possibile attivare nel programma gli offset con l'ausilio delle relative funzioni **G**.

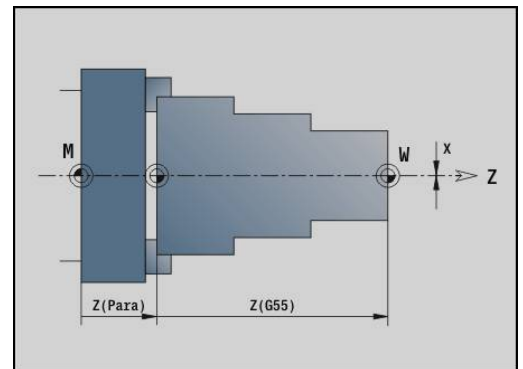

Ripresa dei punti di riferimento degli assi

Esiste la possibilità di riprendere i punti di riferimento degli assi già definiti. È quindi possibile selezionare contemporaneamente assi singoli o tutti gli assi.

Ripresa punti di riferimento



- ▶ Premere il softkey **Riferim. macchina**




- ▶ Premere il softkey **Z e X**



- ▶ In alternativa premere il softkey **tutti**



- ▶ Premere il tasto **START NC**
- ▶ I punti di riferimento vengono raggiunti.
- ▶ Il controllo numerico aggiorna la visualizzazione della posizione.

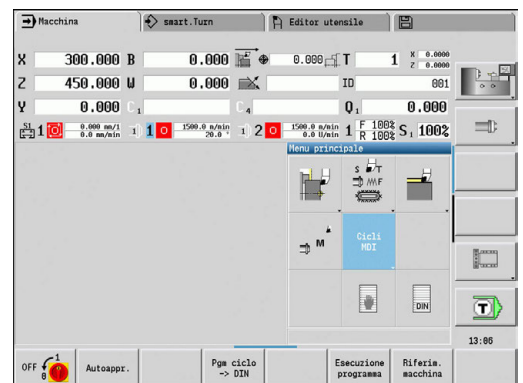


Definizione della zona di sicurezza

Con monitoraggio attivo della zona di sicurezza il controllo numerico verifica ad ogni movimento di traslazione se viene violata la **zona di sicurezza in direzione -Z**. In caso di violazione il movimento viene arrestato e visualizzato un errore.

Il dialogo di predisposizione **Impostare zona sicurezza** visualizza la distanza tra punto zero macchina e zona di sicurezza in **-ZS**.

Lo stato del monitoraggio della zona di sicurezza viene indicato nella visualizzazione macchina se configurato dal costruttore della macchina.


Definizione della zona di sicurezza. Disattivazione del monitoraggio

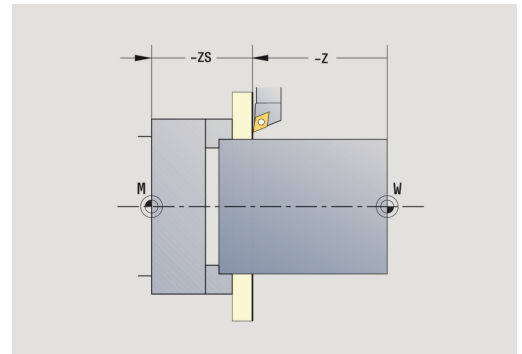


- ▶ Selezionare **Predisposizione**



 
- ▶ Selezionare **Impostare zona sicurezza**



 - ▶ Portarsi con i tasti asse o con il volantino sulla **zona di sicurezza**.
- ▶ Con il softkey **Conferma posizione** acquisire questa posizione come zona di sicurezza
- ▶ In alternativa, inserire la posizione della zona di sicurezza relativamente all'origine pezzo (campo: **Coordinata punto di mis. -Z**)



- ▶ Con il softkey **Salva** acquisire la posizione immessa come zona di sicurezza

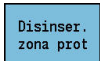

- ▶ In alternativa, disattivare il monitoraggio zona di sicurezza



- Con la finestra di immissione **Impostare zona sicurezza** aperta, il monitoraggio della zona di sicurezza è inattivo
- Nella programmazione DIN è possibile disattivare il monitoraggio zona di sicurezza con **G60 Q1** e riattivarlo con **G60**

Stato zona di sicurezza



Monitoraggio zona di sicurezza attivo



Monitoraggio zona di sicurezza inattivo

Definizione del punto cambio utensile

Per il ciclo **Raggiungimento punto cambio utensile** o per l'istruzione DIN **G14**, la slitta si porta sul **punto cambio utensile**. Questa posizione deve essere ad una distanza tale dal pezzo da consentire la rotazione priva di collisione della torretta e da poter sostituire senza problemi gli utensili.

Definizione del punto cambio utensile




- ▶ Selezionare **Predisposizione**



- ▶ Selezionare **Punto cambio utens.**



- ▶ Raggiungimento del punto di cambio utensile
- ▶ Portarsi con i tasti asse o con il volantino sul punto cambio utensile e acquisire questa posizione come punto di cambio utensile
- ▶ In alternativa immettere direttamente il punto cambio utensile
- ▶ Inserire la posizione desiderata del cambio utensile nelle caselle di immissione **X** e **Z** in coordinate macchina (**X** = quota radiale)

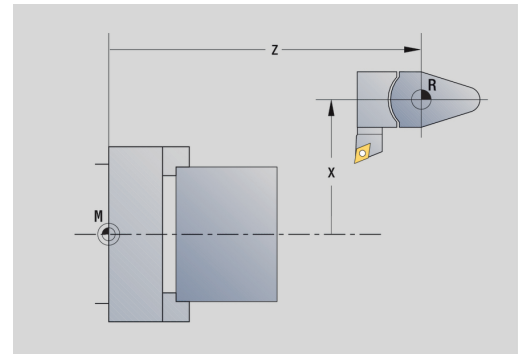

Le coordinate del punto cambio utensile vengono immesse e visualizzate come distanza tra origine macchina e punto di riferimento portautensili. Si consiglia di raggiungere il punto cambio utensile e di acquisire la posizione con il softkey **Conferma posizione**.

Definizione dei valori dell'asse C

La funzione **Defin. valori asse C** consente di impostare uno spostamento origine per il mandrino del pezzo:

- **CN: Spostam. punto zero asse C** – valore di posizione del mandrino del pezzo
- **C: Spostam. punto zero asse C**
- **CM: Coordinata punto di mis.** – impostare un valore definito per la posizione attuale

Definizione origine asse C



- ▶ Selezionare **Predisposizione**




- ▶ Selezionare **Defin. valori asse C**



- ▶ Posizionare l'asse C

- ▶ Definire la posizione come origine asse C
- ▶ In alternativa, impostare un valore definito per la posizione attuale

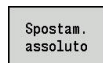


- ▶ Premere il softkey **Spostam. assoluto**


- ▶ Inserire il valore nella casella **CM**
- ▶ Inserire lo spostamento origine asse C



- ▶ Confermare l'immissione
- ▶ Il controllo numerico calcola l'origine asse C.

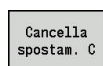

- ▶ In alternativa, cancellare lo spostamento origine asse C

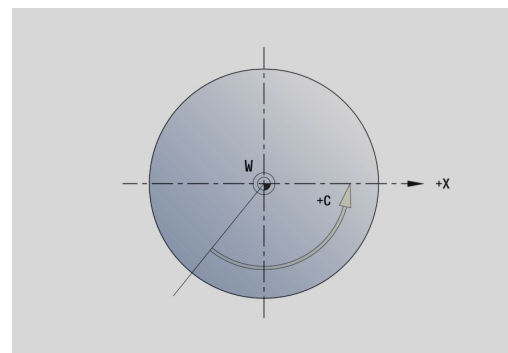

Rappresentazione a maschera estesa per macchine con contromandrino

Se la macchina è dotata di un contromandrino, viene visualizzato il parametro **CA**. Con il parametro **CA** si seleziona il mandrino del pezzo (mandrino principale o contromandrino) per il quale sono attive le immissioni della funzione **Defin. valori asse C**.

Nel parametro **CV** viene visualizzato l'offset angolare attivo. L'offset angolare viene attivato con **G905** per abbinare la posizione di mandrino principale e contromandrino. Ciò può essere necessario quando entrambi i mandrini devono essere sincronizzati per il trasferimento di pezzi. Con il softkey **Cancella offset CV** è possibile ripristinare un offset angolare attivo.

Parametri aggiuntivi per macchine con contromandrino

- **CV: Spostam. punto zero asse C** – offset angolare attivo
- **CA: Numero asse C** – selezione dell'asse C (mandrino principale o contromandrino)

Predisposizione della quota macchina

La funzione **Set machine dimensions** consente di salvare qualsiasi posizione da impiegare nei programmi NC.

Predisposizione della quota macchina



 
- ▶ Selezionare **Predisposizione**



- ▶ Selezionare **Set machine dimensions**




- ▶ Inserire il numero della quota macchina
- ▶ Confermare la posizione di un singolo asse come quota macchina



- ▶ In alternativa, confermare la posizione di tutti gli assi come quota macchina



- ▶ Salvare la quota macchina

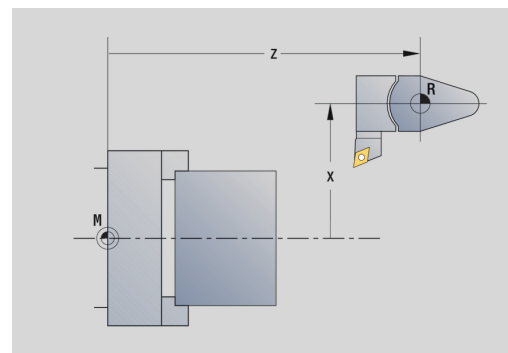

Calibrazione del sistema di tastatura utensile

La funzione **Calibrazione sis.tastatura** consente di determinare gli esatti valori di posizione del sistema di tastatura utensile.

Determinazione della posizione del sistema di tastatura



 
- ▶ Selezionare **Predisposizione**




- ▶ Selezionare **Tastatore**



- ▶ Selezionare **Calibrazione sis.tastatura**



 
- ▶ Preposizionare l'utensile per la prima direzione di misura




- ▶ Impostare la direzione positiva o negativa di traslazione
- ▶ Premere il softkey in conformità alla direzione di misura (ad esempio direzione -Z)



 - ▶ Premere il tasto **START NC**
- ▶ L'utensile trasla in direzione di misura.
- ▶ All'attivazione viene determinata e salvata la posizione del sistema di tastatura.
- ▶ L'utensile ritorna al punto di partenza.



- ▶ Premere il softkey **Ritorno** per terminare l'operazione di calibrazione
- ▶ I valori di calibrazione definiti vengono salvati.
- ▶ Preposizionare l'utensile per la successiva direzione di misura e ripetere l'operazione (al massimo 4 direzioni di misura)

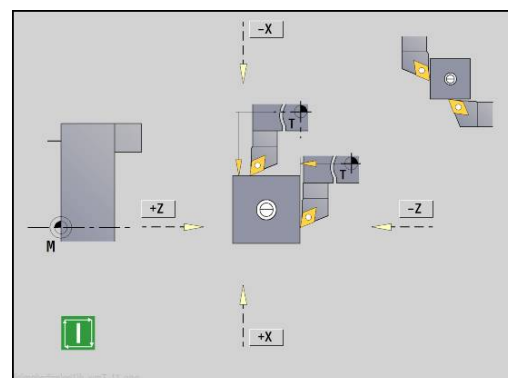

Visualizzazione dei tempi operativi

Nel menu **Service** è possibile visualizzare i vari tempi operativi.

Tempo operativo	Significato
Controllo numerico on	Tempo operativo del controllo dalla sua messa in funzione
Macchina On	Tempo operativo della macchina dalla sua messa in funzione
Esecuzione programma	Tempo operativo per l'esercizio controllato dalla messa in funzione



Consultare il manuale della macchina.
Il costruttore della macchina può mettere a disposizione altri tempi.

Visualizzazione tempi operativi



- ▶ Selezionare **Predisposizione**



- ▶ Selezionare **Service**



- ▶ Selezionare **Visualizzazione tempi di lavorazione**

Configurazione del volante radio HR 550FS

Applicazione

Il volante radio HR 550FS può essere configurato tramite l'opzione menu **Configurare il volante radio**. Sono disponibili le funzioni riportate di seguito:

- Assegnazione del volante a un determinato supporto
- Impostazione canale radio
- Analisi della gamma di frequenze per la definizione del migliore canale radio
- Impostazione potenza di trasmissione
- Informazioni statistiche per qualità di trasmissione

Configurare il volante radio



- ▶ Selezionare **Predisposizione**





- ▶ Selezionare **Service**



- ▶ Selezionare **Configurare il volante radio**

Assegnazione del volante a un determinato supporto

- ▶ Accertarsi che il supporto sia collegato con l'hardware del controllo numerico
- ▶ Inserire nel supporto il volante radio che si desidera assegnare al tale supporto
- ▶ Premere l'opzione **Predisposizione**
- ▶ Selezionare l'opzione **Service**
- ▶ Premere l'opzione **Configurare il volante radio**
- ▶ Fare clic sul pulsante **Colleg. volant.**
- ▶ Il controllo numerico memorizza il numero di serie del volante radio inserito e lo visualizza nella finestra di configurazione a sinistra accanto al pulsante **Colleg. volant.**
- ▶ Memorizzazione della configurazione e uscita dal menu di configurazione: premere il pulsante **FINE**

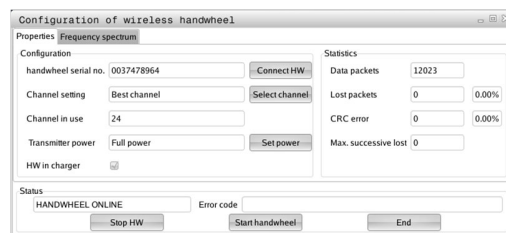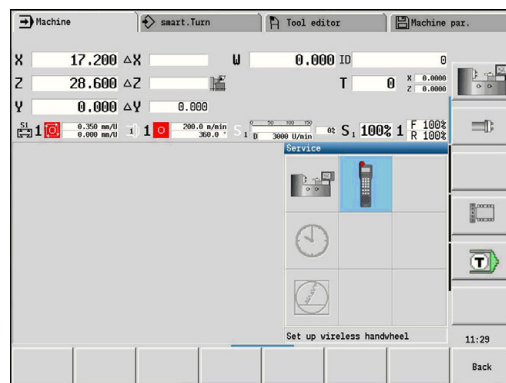

Impostazione del canale radio

In caso di avvio automatico del volante radio, il controllo numerico cerca di selezionare il canale radio che fornisce il segnale migliore. Se si desidera impostare autonomamente il canale radio, procedere come segue:




- ▶ Premere l'opzione **Predisposizione**
- ▶ Selezionare l'opzione **Service**
- ▶ Premere l'opzione **Configurare il volante radio**
- ▶ Con un clic del mouse selezionare la scheda **Spettro di frequenza**
- ▶ Fare clic sul pulsante **Arrest. volant.**
- Il controllo numerico arresta il collegamento al volante radio e determina lo spettro di frequenze aggiornato per tutti i 16 canali disponibili.
- ▶ Contrassegnare il numero del canale che presenta il minimo traffico radio (barra più piccola)
- ▶ Riattivare il volante radio con il pulsante **Avvio volante**
- ▶ Con un clic del mouse selezionare la scheda **Proprietà**
- ▶ Fare clic sul pulsante **Selez. canale**
- Il controllo numerico visualizza tutti i numeri di canale disponibili.
- ▶ Selezionare tramite mouse il numero di canale per il quale il controllo numerico ha rilevato il minor traffico radio
- ▶ Memorizzazione della configurazione e uscita dal menu di configurazione: premere il pulsante **FINE**

Impostazione della potenza di trasmissione



Riducendo la potenza di trasmissione diminuisce anche la portata del volante radio.

- ▶ Premere l'opzione **Predisposizione**
- ▶ Selezionare l'opzione **Service**
- ▶ Premere l'opzione **Configurare il volante radio**
- ▶ Fare clic sul pulsante **Imposta potenza**
- Il controllo numerico visualizza le tre impostazioni di potenza disponibili. Selezionare con il mouse l'impostazione desiderata.
- ▶ Memorizzazione della configurazione e uscita dal menu di configurazione: premere il pulsante **FINE**

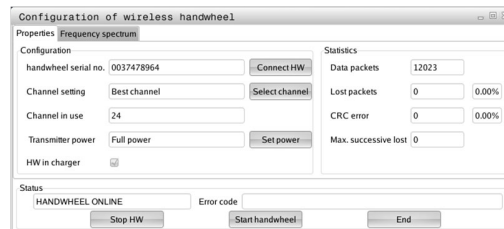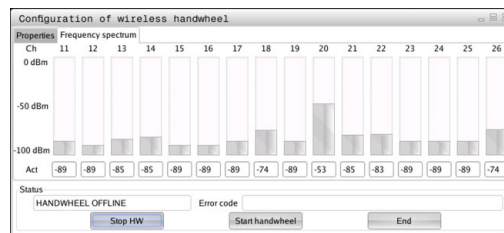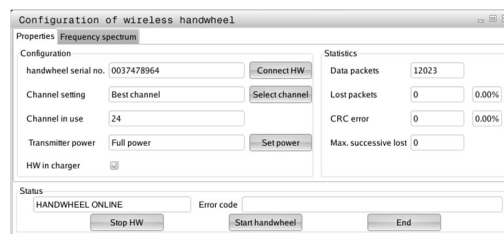

Statistica

I dati statistici possono essere visualizzati come illustrato di seguito:

- ▶ Premere l'opzione **Predisposizione**
- ▶ Selezionare l'opzione **Service**
- ▶ Premere l'opzione **Configurare il volantino radio**
- Il controllo numerico visualizza il menu di configurazione con i dati statistici

In **Statistica** il controllo numerico visualizza le informazioni sulla qualità di trasmissione.


Il volantino radio reagisce con un arresto d'emergenza in caso di una qualità di ricezione limitata che non è più in grado di garantire un perfetto arresto sicuro degli assi.

Una qualità di ricezione limitata è indicata dal valore **Max. seq. perdita**. Se durante il normale funzionamento del volantino radio, all'interno del raggio di impiego desiderato il controllo numerico visualizza ripetutamente valori maggiori a 2, sussiste l'elevato pericolo di una indesiderata interruzione della connessione. Il problema può essere in tal caso risolto aumentando la potenza di trasmissione, ma anche passando ad un canale meno utilizzato.

In tali casi cercare di migliorare la qualità di trasmissione selezionando un altro canale oppure aumentare la potenza di trasmissione.

Ulteriori informazioni: "Impostazione del canale radio", Pagina 132

Ulteriori informazioni: "Impostazione della potenza di trasmissione", Pagina 132

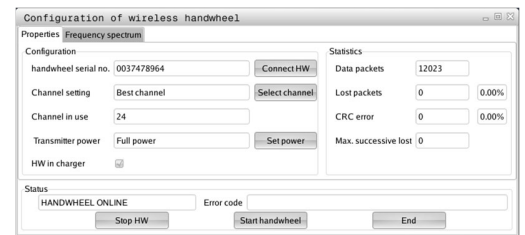

Impostazione dell'ora di sistema

La funzione **Impostazione ora di sistema** consente di impostare l'ora del controllo numerico.



Per navigare nella maschera di immissione **Ora di sistema** è necessario il mouse.

Con i softkey **Mese** e **Anno** è possibile scorrere avanti e indietro a incrementi per definire la relativa impostazione.

Se si intende impostare l'ora tramite un server NTP, è necessario selezionare dapprima un server dalla lista.

Impostazione dell'ora di sistema



- ▶ Selezionare **Predisposizione**



- ▶ Selezionare **Service**



- ▶ Selezionare **Impostazione ora di sistema**

- ▶ Selezionare **Sincronizzazione ora tramite server NTP** (se disponibile)

- ▶ Selezionare **Impostazione manuale ora**

- ▶ Selezionare **Data**

- ▶ Immettere **Tempo**

- ▶ Selezionare **Fuso orario**

- ▶ Premere il softkey **OK**



4.6 Misurazione utensili

Il controllo numerico supporta la misurazione degli utensili:

- Sfioreamento: si determinano in questo modo le quote impostate in riferimento ad un utensile quotato
- Tastatore di misura, fisso o orientabile nell'area di lavoro (installazione a cura del costruttore della macchina)
- Sistema ottico di misura (installazione a cura del costruttore della macchina)

La misurazione mediante sfioramento è sempre disponibile. Se è installato un tastatore di misura o un sistema ottico di misura, selezionare questi metodi mediante softkey.

Se gli utensili sono quotati, inserire le quote impostate in modalità **Editor utensile**.



- I valori di correzione vengono cancellati alla misurazione dell'utensile
- Tenere presente che per utensili per forare e fresare viene quotato il centro
- Gli utensili vengono misurati in funzione del tipo e dell'orientamento. Osservare la grafica di supporto

Sfioramento

Per lo sfioramento si determinano le quote in riferimento ad un utensile quotato.

Determinazione delle quote utensile mediante sfioramento

- ▶ Impostare l'utensile da quotare nella tabella utensili.



- ▶ Serrare un utensile quotato e inserire il numero utensile in **TSF**



- ▶ Tornire la superficie piana e definire questa posizione come origine pezzo

- ▶ Ritornare alla finestra di dialogo **TSF** e inserire l'utensile da misurare



- ▶ Premere il softkey **Misura utensile**

- ▶ Sfiurare la superficie piana




- ▶ Inserire **0** come **Coordinata punto di mis. Z** (origine pezzo) e salvare

- ▶ Tornire il diametro misurato

- ▶ Inserire la quota del diametro come **Coordinata punto di mis. X** e salvare



- ▶ Per utensili per tornire inserire il raggio del tagliente e acquisire nella tabella utensili

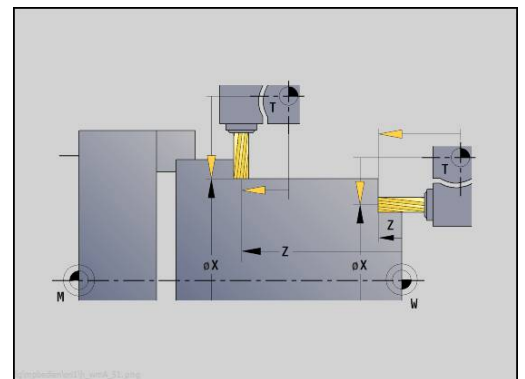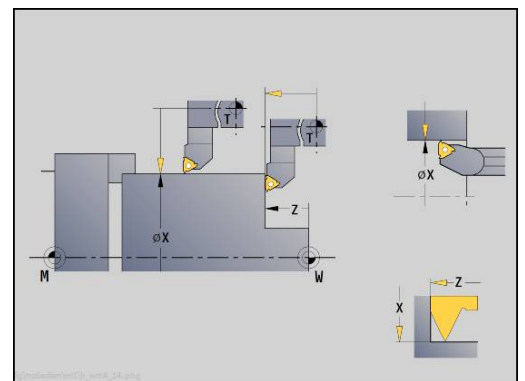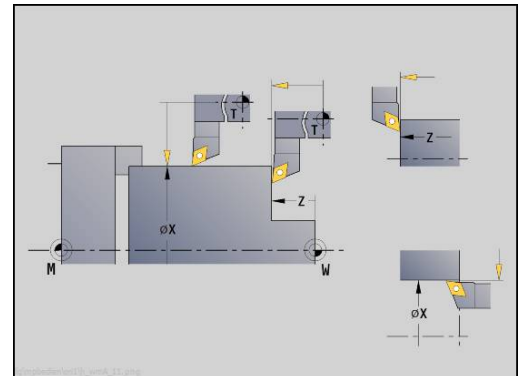

Sistema di tastatura (sistema di tastatura utensile)



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene abilitata dal costruttore della macchina.

Determinazione delle quote utensile con sistema di tastatura

► Impostare l'utensile da quotare nella tabella utensili.



► Serrare un utensile e inserire il numero utensile nella finestra di dialogo **TSF**



► Premere il softkey **Misura utensile**



► Premere il softkey **Misura tastatore**



► Preposizionare l'utensile per la prima direzione di misura

► Impostare la direzione positiva o negativa di traslazione



► Premere il softkey in conformità alla direzione di misura (ad esempio direzione -Z)



► Premere il tasto **START NC**

> L'utensile trasla in direzione di misura.

> Attivando il tastatore la quota impostata viene rilevata e salvata.

> L'utensile ritorna al punto di partenza.

► Preposizionare l'utensile per la seconda direzione di misura



► Premere il softkey in conformità alla direzione di misura (ad esempio direzione -X)






► Premere il tasto **START NC**

> L'utensile trasla in direzione di misura.

> Attivando il tastatore la quota impostata viene rilevata e salvata.



► Per utensili per tornire inserire il raggio del tagliente e acquisire nella tabella utensili

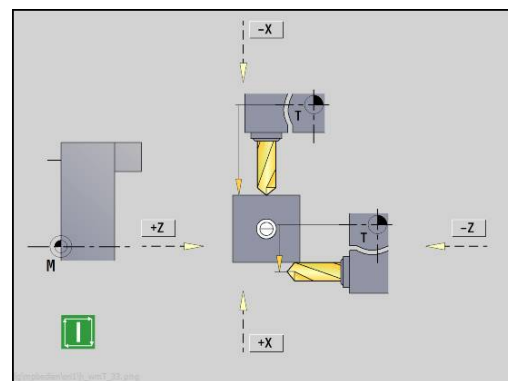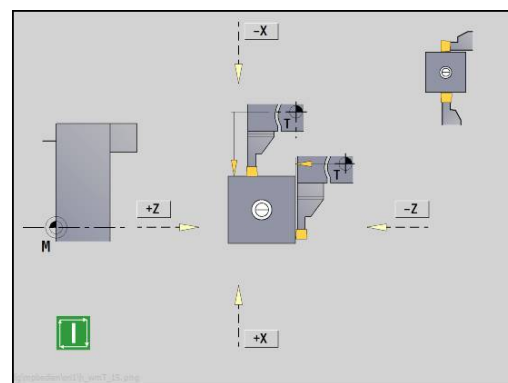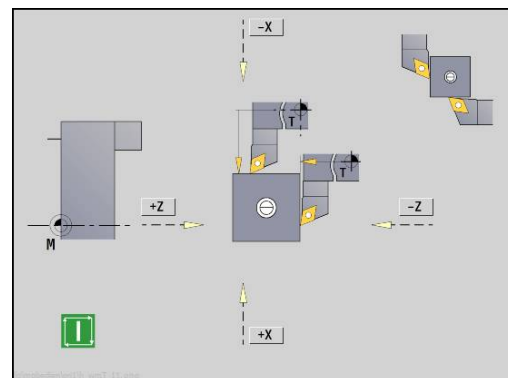

Sistema ottimo di misura



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene abilitata dal costruttore della macchina.

Determinazione delle quote utensile con un sistema ottico di misura

- Impostare l'utensile da quotare nella tabella utensili.



- Serrare un utensile e inserire il numero utensile nella finestra di dialogo **TSF**



- Premere il softkey **Misura utensile**



- Premere il softkey **Misura ottica**



- Posizionare l'utensile con i tasti assi o il volantino nel reticolo del sistema ottico di misura




- Memorizzare la quota utensile Z



- Memorizzare la quota utensile X



- Per utensili per tornire inserire il raggio del tagliente e acquisire nella tabella utensili

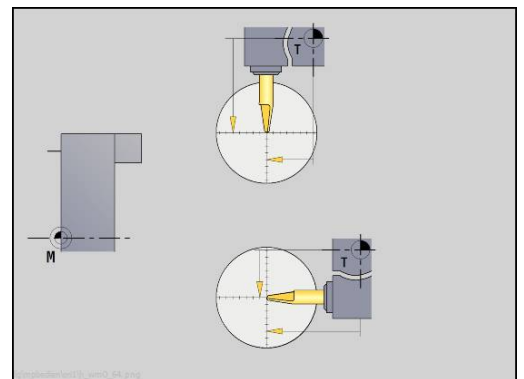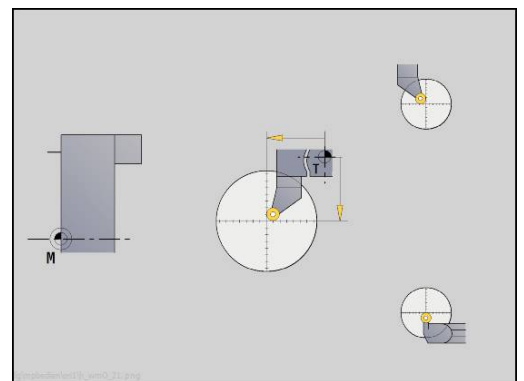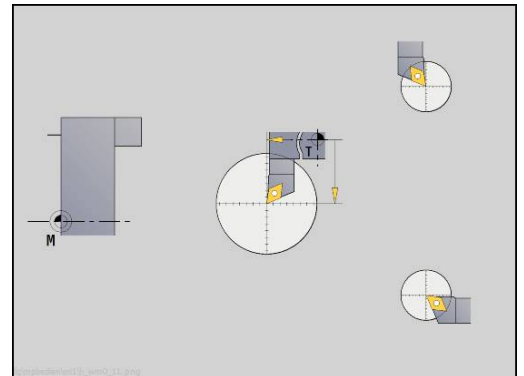

Correzioni utensile

Le correzioni utensile in X e Z nonché la correzione speciale per utensili per troncane e sferici compensano l'usura del tagliente dell'utensile.



 
Un valore di correzione non deve superare i +/-10 mm.

È possibile impostare le correzioni utensile con il volantino o inserirle in un campo di dialogo.


Definizione della correzione utensile con il volantino



- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



 
- ▶ Premere il softkey **Correz. utensile**



- ▶ Premere eventualmente il softkey **Compensaz. volantino**



 - ▶ Premere il softkey **Corr. X utensile** (o **Corr. Z**)
- ▶ Definire il valore di correzione con il volantino
- ▶ La visualizzazione viene eseguita nella visualizzazione percorso residuo.




- ▶ Acquisire il valore di correzione nella tabella utensili
- ▶ La visualizzazione T indica il nuovo valore di correzione.
- ▶ La visualizzazione percorso residuo viene cancellata.


Immissione correzione utensile



 - ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



 - ▶ Premere il softkey **Correz. utensile**



- ▶ Premere eventualmente il softkey **Imposta compensaz.**

 


- ▶ Acquisire il valore di correzione nella tabella utensili
- ▶ La visualizzazione T indica il nuovo valore di correzione.
- ▶ La visualizzazione percorso residuo viene cancellata.


Cancellazione correzione utensile




- ▶ Selezionare **Impostare T, S, F** (selezione possibile solo in modalità **Macchina**)



 - ▶ Premere il softkey **Correz. utensile**



- ▶ Premere il softkey **Cancella**

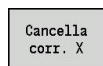

- ▶ Cancellare il valore di correzione inserito in X (o Z)

4.7 Funzionamento manuale

Per la **lavorazione manuale del pezzo** spostare gli assi con il volante o con i tasti di direzione manuali. È anche possibile impiegare cicli ad autoapprendimento per eseguire lavorazioni più complesse (funzionamento semiautomatico). I percorsi di traslazione e i cicli **non vengono memorizzati**.

Dopo l'accensione e la ripresa dei punti di riferimento, il controllo numerico si trova nella modalità **Macchina**. Questa modalità rimane attiva finché non si seleziona la sottomodalità **Autoappr.** o la sottomodalità **Esecuzione progr.** Il termine Macchina visualizzato nella riga di intestazione indica l'attivazione del **Funzionamento manuale**.



Prima di iniziare la lavorazione, è necessario definire l'origine pezzo e inserire i dati macchina.

Cambio utensile

Il numero utensile o l'ID utensile si inseriscono nella finestra di dialogo **TSF**. Verificare i parametri utensile.

T0 non definisce alcun utensile. Di conseguenza non sono memorizzati nemmeno le quote della lunghezza, il raggio del tagliente ecc.

Mandrino

Il numero di giri mandrino si inserisce nella finestra di dialogo **TSF**. L'avvio e l'arresto del mandrino vengono eseguiti tramite i tasti mandrino (pannello di comando della macchina). L'**Angolo di orientamento A** nella finestra di dialogo **TSF** determina l'arresto del mandrino sempre in questa posizione.



Consultare il manuale della macchina.

Il numero di giri mandrino massimo eseguibile dipende dalla macchina in uso. Può divergere notevolmente dal numero di giri massimo programmabile.

Il costruttore della macchina definisce il numero di giri massimo eseguibile nei parametri macchina.

Funzionamento del volantino



Per ulteriori informazioni: manuale della macchina

Tasti di movimento manuale

Con i tasti di direzione manuali si spostano gli assi in avanzamento o in rapido. La velocità di avanzamento si inserisce nella finestra di dialogo **TSF**.



■ Avanzamento

- Con **mandrino rotante**: avanzamento al giro [mm/giro]
- Con **mandrino fermo**: avanzamento al minuto [m/min]
- Avanzamento in **rapido**: avanzamento al minuto [m/min]

Cicli ad autoapprendimento nella modalità Macchina

- ▶ Impostare la velocità mandrino
- ▶ Impostare l'avanzamento
- ▶ Inserire l'utensile, definire il numero utensile e verificare i dati utensile (**T0** non ammesso)
- ▶ Raggiungere il punto di partenza del ciclo
- ▶ Selezionare il ciclo e inserire i parametri ciclo
- ▶ Controllare con supporto grafico l'esecuzione del ciclo
- ▶ Eseguire il ciclo



I dati immessi per ultimi nel dialogo del ciclo rimangono memorizzati fino alla selezione di un nuovo ciclo.

4.8 Sottomodalità Autoapprendimento


Sottomodalità Autoapprendimento

Nella sottomodalità **Autoappr.** si esegue la lavorazione del pezzo passo dopo passo utilizzando i cicli ad autoapprendimento. Il controllo numerico **apprende** questa lavorazione del pezzo e memorizza le fasi di lavoro in un programma ciclo che può essere riutilizzato in qualsiasi momento dall'operatore. La sottomodalità **Autoappr.** viene attivata tramite il softkey **Autoappr.** e visualizzata nella riga di intestazione.

Ogni programma ciclo presenta un nome e una breve descrizione. Ogni ciclo viene rappresentato in un blocco numerato. Il numero di blocco non ha alcuna rilevanza per l'esecuzione del programma in quanto i cicli vengono elaborati in successione. Se il cursore si trova su un blocco del ciclo, il controllo numerico visualizza i parametri ciclo.

Il blocco del ciclo contiene:

- Numero blocco
- Utensile impiegato (numero e ID UT)
- Denominazione ciclo
- Numero del profilo ICP o del sottoprogramma DIN (in %)

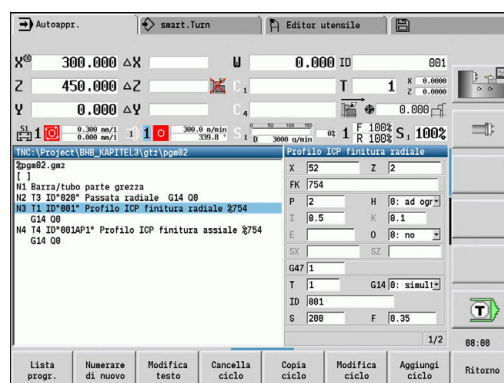

Programmazione di cicli ad autoapprendimento

Se si crea un nuovo programma ciclo, si procede per ogni ciclo secondo la sequenza **Immissione – Simulazione – Esecuzione – Memorizzazione**. I singoli cicli eseguiti in successione compongono il programma ciclo.

È possibile modificare i programmi ad autoapprendimento esistenti, variando i parametri impostati, cancellando i cicli presenti e inserendo nuovi cicli.

Il programma ad autoapprendimento rimane invariato anche se si abbandona la sottomodalità **Autoappr.** o si spegne la macchina. All'editor per la creazione di profili ICP si accede tramite softkey se si richiama un ciclo ICP.

Ulteriori informazioni: "Sottomodalità Editor ICP in Autoapprendimento", Pagina 425

I sottoprogrammi DIN si impostano nell'editor smart.Turn e si concatenano in un ciclo DIN. All'editor smart.Turn si accede tramite il softkey **Edit DIN** se si seleziona il ciclo DIN oppure con i tasti delle modalità operative.

Softkey

Lista progr.	Commutazione su Selezione di programmi ciclo .
Numerare di nuovo	Rinumerazione dei blocchi dei cicli
Modifica testo	Immissione o modifica della descrizione programma
Cancella ciclo	Cancellazione del ciclo selezionato
Copia ciclo	Memorizzazione temporanea dei parametri ciclo Esempio: acquisizione dei parametri del ciclo di sgrossatura per il ciclo di finitura
Inserisci	Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Copia ciclo Conferma dati da memoria temporanea
Modifica ciclo	Modifica parametri o modalità ciclo. Impossibile modificare il tipo di ciclo.
Aggiungi ciclo	Inserimento di un nuovo ciclo nella posizione sottostante a quella del cursore

4.9 Sottomodalità Esecuzione programma

Caricamento del programma

Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** utilizzare i programmi ad autoapprendimento, i programmi DIN o i job automatici per la produzione di pezzi. In questa sottomodalità non è consentito modificare i programmi, ma è tuttavia possibile controllarli con la sottomodalità **Simulazione** prima di eseguirli. Il controllo numerico supporta inoltre il **rodaggio** della lavorazione di un pezzo con la modalità Esecuzione singola ed Esecuzione continua.

I programmi smart.Turn vengono salvati come programmi DIN (*.nc). Anche i job automatici (*.job) vengono creati in modalità **smart.Turn**.

La sottomodalità **Esecuzione progr.** carica di default l'ultimo programma utilizzato. Con il parametro macchina 601814 è possibile impostare che non venga eseguita alcuna selezione automatica del programma.

Per caricare un altro programma procedere come descritto di seguito.

- | | |
|-----------------|--|
| Lista
progr. | ▶ Premere il softkey Lista progr. |
| | ➤ Il controllo numerico visualizza i programmi ad autoapprendimento. |
| DIN | ▶ In alternativa, visualizzare il programma DIN |
| | ▶ Selezionare il programma ad autoapprendimento o DIN |
| Apri | ▶ Premere il softkey Apri |

Un programma ad autoapprendimento o smart.Turn può essere avviato da un blocco qualsiasi consentendo così di riprendere una lavorazione interrotta (Ricerca blocco iniz.).


La sottomodalità **Esecuzione progr.** viene attivata tramite softkey e visualizzata nella riga di intestazione.

Ulteriori informazioni: "Gestione programmi", Pagina 167



I programmi selezionati nella sottomodalità **Esecuzione progr.** sono protetti contro la cancellazione.

Per abilitare il file da cancellare, chiudere la visualizzazione del blocco programma premendo il softkey **Ritorno**.

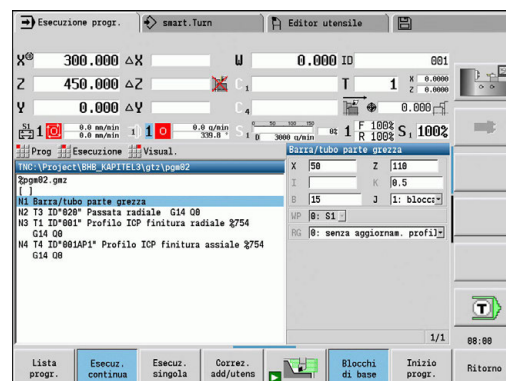


Confronto della lista utensili

Durante il caricamento di un programma il controllo numerico confronta la configurazione attuale della torretta con la lista utensili del programma. Se nel programma si impiegano utensili non contenuti nella lista torretta attuale o presenti in un altro posto, viene emesso un messaggio di errore.

Dopo aver confermato il messaggio di errore, a fini di controllo viene visualizzata la lista utensili del programma.

Il softkey **Conferma utensile** consente di sovrascrivere la configurazione attuale della torretta. Premendo il softkey **Annulla**, non è possibile avviare il programma. La lista utensili del programma e la configurazione attuale della torretta devono coincidere.

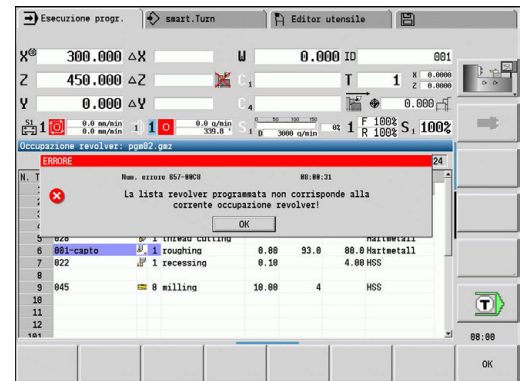

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Con **Conferma utensile** il controllo numerico sovrascrive completamente e irrevocabilmente la configurazione attuale della torretta con la lista utensili del programma. Non ha luogo una nuova verifica di corrispondenza. Durante le lavorazioni successive sussiste il pericolo di collisione!

- Verificare manualmente la configurazione della torretta dopo la sovrascrittura



Questa funzione è disponibile anche sulle macchine con magazzino utensili. Il controllo numerico impiega la lista utensili invece della lista torretta.

Prima dell'esecuzione del programma

Programmi non corretti

Il controllo numerico verifica i programmi durante l'operazione di caricamento fino alla sezione **MACHINING**. Se viene identificato un errore (ad esempio l'errore nella descrizione del profilo), viene visualizzata l'icona di errore nella riga di intestazione. Premendo il tasto **Info** vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'errore. La parte di lavorazione di un programma e quindi tutti i movimenti di traslazione vengono interpretati soltanto dopo **Start NC**. Se si dovesse verificare un errore, la macchina si arresta con un relativo messaggio.



Verificare i programmi NC nella sottomodalità **Simulazione** prima di avviarli per identificare tempestivamente (e prima della lavorazione) eventuali errori nella programmazione o nella sintassi utilizzata.

- **Verifica dei cicli e dei parametri ciclo:** il controllo numerico elenca il programma ad autoapprendimento e DIN. Per i programmi ad autoapprendimento vengono visualizzati i parametri del ciclo evidenziato dal cursore
- **Controllo grafico:** l'esecuzione del programma può essere controllata con la sottomodalità **Simulazione**

Ulteriori informazioni: "La sottomodalità Simulazione",
Pagina 536

Ricerca blocco di partenza



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene configurata dal costruttore della macchina.



La ricerca del blocco di partenza non è disponibile durante la **Lavoraz. di riferimento** necessaria per il **Monitoraggio del carico** (opzione).

La ricerca blocco di partenza è l'accesso ad un programma NC nel punto selezionato. Nei programmi smart.Turn è possibile avviare l'esecuzione da qualsiasi blocco NC del programma.

Il controllo numerico avvia l'esecuzione del programma a partire dalla posizione in cui si trova il cursore. Un'eventuale simulazione intermedia non modifica la posizione di partenza.



Nel parametro macchina **execNextStartBlock** (N. 601810) è possibile impostare se l'esecuzione del programma ha inizio dopo una ricerca blocco di partenza con il blocco NC selezionato o con il blocco NC successivo.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Con la ricerca del blocco di partenza il controllo numerico crea la situazione della macchina che sarebbe presente nella normale esecuzione del programma prima del blocco di partenza, ad es. utensile precedente o condizione di orientamento precedente. Durante il movimento di orientamento e rotazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Preposizionare la slitta in modo tale da poter orientare il portautensili (ad es. torretta) senza pericolo di collisioni
- ▶ Preposizionare la slitta in modo tale che gli assi possano raggiungere l'ultima posizione programmata prima di riaccedere al programma

HEIDENHAIN consiglia di iniziare con un blocco NC direttamente dopo un'istruzione **T**.

Il controllo numerico ripristina la situazione macchina precedente nella seguente sequenza:

- inserire l'utensile
- posizionare gli assi nella sequenza configurata o selezionata
- attivare il mandrino


Esecuzione del programma

Il programma ad autoapprendimento o DIN caricato viene eseguito non appena si preme **Start NC**. **Stop NC** arresta la lavorazione in qualsiasi momento.

Durante l'esecuzione del programma il cursore si trova sempre sul ciclo o blocco DIN attualmente in esecuzione. Per programmi ad autoapprendimento sono visualizzati nella finestra di immissione i parametri del ciclo in corso.

Sull'esecuzione del programma è possibile interagire utilizzando i softkey descritti nella tabella.

Softkey

Lista progr.	Selezionare il programma ad autoapprendimento o smart.Turn
Esecuz. continua	Programmazione ad autoapprendimento <ul style="list-style-type: none"> ■ On: esecuzione dei cicli fino al successivo cambio utensile da confermare ■ Off: stop dopo ogni ciclo. Avvio del ciclo successivo con Start NC Programma smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ On: esecuzione programma senza interruzioni ■ Off: arresto prima dell'istruzione M01
Esecuz. singola	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: arresto dopo ogni percorso di traslazione (blocco base). Avvio del percorso successivo con Start NC (raccomandazione: utilizzare la modalità Esecuzione singola congiuntamente alla visualizzazione blocco base) ■ Off: esecuzione delle istruzioni ciclo e DIN senza interruzioni
Correz. add/utens	Immissione di correzioni utensile o correzioni addizionali Ulteriori informazioni: "Correzioni durante l'esecuzione del programma", Pagina 155
	Attivazione della sottomodaltà Simulazione
Blocchi di base	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: visualizzazione delle istruzioni di traslazione e di comando in formato DIN (blocchi base) ■ Off: visualizzazione del programma ad autoapprendimento o DIN
Inizio progr.	In combinazione con programmi DIN il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey Ricerca blocco iniz. Il cursore si porta sul primo blocco del programma ad autoapprendimento o DIN
Ricerca blocco iniz.	Abilitazione accesso ad un programma NC nel punto selezionato



La ricerca del blocco di partenza non è disponibile durante la **Lavoraz. di riferimento** necessaria per il **Monitoraggio del carico** (opzione).

Numero di pezzi



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione deve essere consentita ed adattata dal costruttore della macchina.

È possibile stabilire un numero di pezzi predefinito e il controllo numerico esegue il programma fino al raggiungimento di tale numero di pezzi.

Definizione del Numero di pezzi



- ▶ Selezionare l'opzione **Sequenza**



- ▶ Selezionare l'opzione **Numero di pezzi**
- ▶ Il controllo numerico apre la maschera **Numero di pezzi**.

Parametri ciclo

- **MP: N. pezzi predefinito**
- **P: N. pezzi reale**

Con il softkey **Cancella n. pezzi** è possibile ripristinare il contatore dei pezzi.

Livello mascheratura

Prima di poter impostare e attivare un livello di mascheratura, occorre definirlo nel programma.

Ulteriori informazioni: vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Definizione del Livello mascheratura



- ▶ Selezionare l'opzione **Sequenza**



- ▶ Selezionare l'opzione **Livello mascheratura**
- ▶ Il controllo numerico apre la maschera **Impostazione livello mascheratura.**

Parametri ciclo

- **NR: Livelli mascheratura**

Se si inserisce nel parametro **NR** il valore **2** e si preme il softkey **Salva**, il controllo numerico imposta e attiva così il livello di mascheratura 2 e aggiorna di conseguenza la casella di visualizzazione. Inoltre, alla successiva esecuzione del programma il controllo numerico non esegue i blocchi NC definiti con il livello di mascheratura impostato o attivo.

Ulteriori informazioni: "Visualizzazione dei dati macchina", Pagina 106



Se si desidera impostare e attivare contemporaneamente diversi livelli di mascheratura, inserire nel parametro **NR** una sequenza di cifre. L'immissione di **159** imposta/attiva i livelli di mascheratura 1, 5 e 9.

Disattivare i livelli di mascheratura salvando il parametro **NR** senza alcun valore immesso.

In fase di impostazione e attivazione dei livelli di mascheratura durante l'esecuzione del programma, tenere presente che il controllo numerico reagisce con ritardo alla lettura blocchi.

Variabili



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione deve essere consentita ed adattata dal costruttore della macchina.

Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** è possibile visualizzare le variabili definite in **INTEST. PROG.**.

Ulteriori informazioni: vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Visualizzazione o mascheratura di Variabili



- ▶ Selezionare l'opzione **Sequenza**



- ▶ Selezionare l'opzione **Variabili**



- ▶ Selezionare l'opzione **Output On**
- > Viene visualizzata la finestra in primo piano **Variabili**.



- ▶ In alternativa selezionare l'opzione **Output Off**
- > La finestra in primo piano **Variabili** viene nascosta.

Modifica di Variabili



- ▶ Selezionare l'opzione **Sequenza**



- ▶ Selezionare l'opzione **Variabili**



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica**
- > Viene visualizzato un messaggio se la finestra in primo piano **Variabili** non è ancora visibile.
- > Le variabili possono essere modificate.



Le variabili possono essere modificate soltanto se il programma non è stato ancora avviato o arrestato.

Job automatico

Job automatico

Il controllo numerico è in grado di eseguire in successione nella sottomodalità **Esecuzione progr.** diversi programmi principali senza doverli risSelectedare e avviare. Si crea quindi una lista dei programmi (Job automatico) nella modalità **smart.Turn**, che viene eseguita nella sottomodalità **Esecuzione progr.**

Per ogni programma principale nella lista predefinire un numero di pezzi che definisce la frequenza di esecuzione di tale programma prima di avviare il programma NC successivo. Per la selezione del job è possibile selezionare un programma NC a partire dal quale deve essere eseguito il job.

Se il job automatico è stato interrotto alle seguenti condizioni, il controllo numerico salva il programma interrotto e il numero di pezzi già realizzato:

- **Stop NC**
- Arresto d'emergenza
- Caduta di tensione



Note per la programmazione

- I job automatici (*.job) possono essere creati soltanto nella directory standard. I programmi NC impiegati nel job possono essere salvati in directory di progetto qualsiasi.
- Se la lista programmi deve essere eseguita senza alcun intervento, è necessario terminare con **M99** i programmi principali eseguiti.
- **M30** arresta il job automatico. Con il tasto **START NC** si prosegue il job automatico

Selezione del job



- ▶ Selezionare l'opzione **Prog**



- ▶ Selezionare l'opzione **Selezione job**



- ▶ Selezionare il **Job automatico**
- ▶ Premere il softkey **Apri**



- ▶ Selezionare eventualmente il programma di partenza con il cursore



- ▶ Confermare con il softkey **Conferma job**

Proseguimento del job dopo interruzione

- ▶ Selezionare il job interrotto



- ▶ Selezionare il softkey **Interrompi programma**
- > Il controllo numerico evidenzia il programma interrotto.
- > Il controllo numerico imposta il contapezzi sul numero di pezzi già realizzati.
- ▶ Premere il tasto **START NC**



Modifica della visualizzazione del job

- ▶ È selezionato il job desiderato
- ▶ Il cursore si trova sul programma di partenza selezionato



- ▶ Selezionare l'opzione **Visual.**



- ▶ Selezionare l'opzione **Lista job Off**
- > Il controllo numerico si commuta sulla visualizzazione programma NC.




- ▶ In alternativa selezionare l'opzione **Lista job On**
- > Il controllo numerico si commuta sulla visualizzazione del job.

Correzioni durante l'esecuzione del programma

Correzioni utensile

Immissione della correzione utensile

- | | |
|----------------------|---|
| Correz.
add/utens | ▶ Premere il softkey Correz. add/utens |
| Correz.
utensile | ▶ Premere il softkey Correz. utensile |
| Salva | ▶ Inserire il numero utensile o selezionarlo dalla lista utensili.
▶ Inserire i valori di correzione
▶ Premere il softkey Salva
> I valori di correzione validi vengono visualizzati nella finestra di immissione e acquisiti |

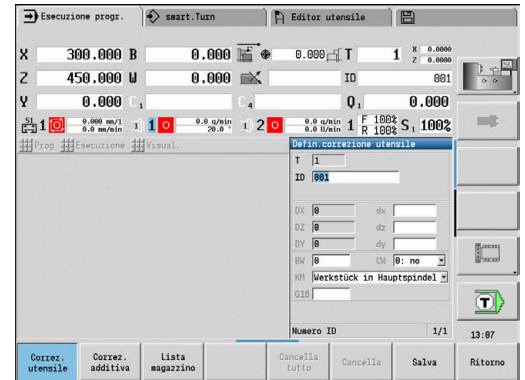
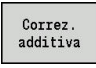


- I valori immessi vengono sommati ai valori di correzione esistenti, sono immediatamente attivi e vengono eseguiti con il blocco di spostamento successivo.
- Per cancellare una correzione, inserire il valore di correzione attuale con il segno inverso



Correzioni addizionali

Il controllo numerico gestisce 16 valori di correzione addizionali. Le correzioni addizionali si editano nella sottomodaltà **Esecuzione progr.** e si attivano con **G149** in un programma smart.Turn o in cicli ICP Finitura.



Immissione delle correzioni addizionali


-  ▶ Premere il softkey **Correz. add/utens**
-  ▶ Premere il softkey **Correz. addiz.**
- ▶ Inserire il numero della correzione addizionale
- ▶ Inserire i valori di correzione
- ▶ Premere il softkey **Salva**
- ▶ I valori di correzione validi vengono visualizzati nella finestra di immissione e acquisiti

Letture delle correzioni addizionali

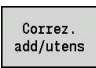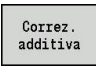-  ▶ Premere il softkey **Correz. add/utens**
-  ▶ Premere il softkey **Correz. addiz.**
- ▶ Inserire il numero della correzione addizionale
- ▶ Posizionare il cursore nella casella di immissione successiva
- ▶ Il controllo numerico visualizza i valori di correzione validi

Cancellazione delle correzioni addizionali

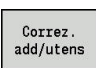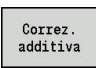-  ▶ Premere il softkey **Correz. add/utens**
-  ▶ Premere il softkey **Correz. addiz.**
- ▶ Inserire il numero della correzione addizionale
- ▶ Premere il softkey **Cancella**
- ▶ I valori di questa correzione vengono cancellati
- ▶ In alternativa premere il softkey **Cancella tutto**
- ▶ Tutti i valori di correzione vengono cancellati

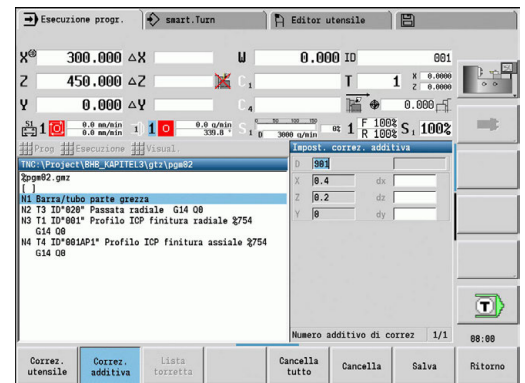

- I valori immessi vengono sommati ai valori di correzione esistenti, sono immediatamente attivi e vengono eseguiti con il blocco di spostamento successivo.
- I valori di correzione vengono memorizzati in una tabella interna e sono disponibili per tutti i programmi
- Cancellare tutti i valori di correzione addizionali se la macchina viene sottoposta a retrofit

Esecuzione programma in modalità Dry Run

La modalità Dry Run si utilizza per elaborare rapidamente il programma fino ad una posizione di ripresa della lavorazione.

I presupposti per la modalità Dry Run sono riportati di seguito.

- Il controllo numerico deve essere predisposto dal costruttore della macchina per Dry Run (di norma la funzione viene attivata tramite selettore a chiave o tramite pulsante)
- La sottomodalità **Esecuzione progr.** deve essere attiva.

All'attivazione della modalità Dry Run, lo stato e il numero di giri del mandrino viene **congelato**.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

In modalità Dry Run il controllo numerico esegue in rapido tutti i movimenti (eccetto le filettature). Durante la modalità Dry Run sussiste un elevato pericolo di collisione!

- ▶ Utilizzare la modalità Dry Run esclusivamente per **passate a vuoto**
- ▶ Ridurre eventualmente la velocità di avanzamento con il potenziometro di override

In seguito alla disattivazione della modalità Dry Run, il controllo numerico funziona nuovamente con gli avanzamenti e il numero di giri programmati.

4.10 Monitoraggio del carico (opzione)



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene configurata dal costruttore della macchina.



Prima di poter lavorare nella sottomodalità **Esecuzione progr.** con il monitoraggio del carico, è necessario:

- definire i relativi parametri macchina nella sezione Sistema
Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- definire nella modalità **smart.Turn** nel programma in uso il tipo di monitoraggio del carico con **G996** e la zona di monitoraggio con **G995**

Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN

Con monitoraggio attivo del carico, durante la lavorazione il controllo numerico confronta l'utilizzo attuale degli azionamenti selezionati con **G995** con i relativi valori limite. I valori limite di una zona di monitoraggio definita con **G995** vengono calcolati dal controllo numerico sulla base dei valori di riferimento definiti durante l'elaborazione dei riferimenti e sulla base dei fattori preimpostati dei parametri macchina.

Al superamento del valore limite -1 dell'utilizzo o del valore limite dell'utilizzo totale, il controllo numerico visualizza un avvertimento e contraddistingue l'utensile attivo nei bit di diagnostica della modalità **Editor utensile** come **consumato**.

Al superamento del valore limite -2 dell'utilizzo, il controllo numerico visualizza un messaggio di errore, arresta la lavorazione e contraddistingue l'utensile attivo nei bit di diagnostica della modalità **Editor utensile** come **rotto**.

In modalità **Editor utensile** è possibile gestire i bit di diagnostica.

Ulteriori informazioni: "Bit di diagnostica", Pagina 576



Se si impiega la funzione Monitoraggio della durata, in caso di marcature **consumato** o **rotto** il controllo numerico inserisce automaticamente alla successiva chiamata utensile un utensile sostitutivo precedentemente definito. Alternativamente alla valutazione automatica dei bit di diagnostica da parte del monitoraggio della durata è possibile valutare i bit di diagnostica anche nel programma in uso.



Tenere presente che il monitoraggio del carico non è possibile con assi non bilanciati senza compensazione del peso!



Tenere presente che il monitoraggio del carico funziona soltanto in misura limitata con lievi variazioni di carico. Monitorare pertanto gli azionamenti che sono sottoposti a carico notevole, come il mandrino principale.



Tenere presente per la tornitura in piano con velocità di taglio costante che il monitoraggio di carico controlla il mandrino fino ad un massimo del 15 % dell'accelerazione nominale definita nei parametri macchina. Poiché l'accelerazione aumenta a causa della variazione del numero di giri, viene sorvegliata solo la fase dopo l'inizio del taglio.



Il monitoraggio del carico confronta i valori attuali dell'utilizzo con valori limite massimi. Affinché il confronto funzioni, i valori dell'utilizzo non devono essere troppo bassi.

Siccome l'utilizzo dipende dalle condizioni di taglio, l'operatore si orienta nella programmazione ai valori esemplificativi seguiti per la lavorazione di acciaio:

- **tornitura assiale:** profondità di taglio > 1 mm
- **esecuzione gola:** profondità di taglio > 1 mm
- **foratura dal pieno:** diametro di foratura > 10 mm

Lavorazione di riferimento

Durante la lavorazione di riferimento il controllo numerico determina l'utilizzo massimo e l'utilizzo totale di ogni zona di monitoraggio. I valori definiti sono considerati valori di riferimento. I valori limite di una zona di monitoraggio vengono calcolati dal controllo numerico sulla base dei valori di riferimento definiti e dei fattori preimpostati dei parametri macchina.



Durante la lavorazione di riferimento non è disponibile la ricerca del blocco di partenza.



Eseguire la lavorazione di riferimento alle condizioni pianificate della successiva produzione, ad es. in relazione ad avanzamenti, velocità, tipo e qualità degli utensili.

Esecuzione lavorazione di riferimento



- ▶ Selezionare la sottomodalità **Esecuzione progr.** e aprire il programma NC



- ▶ Attivare il monitoraggio del carico: selezionare l'opzione **Esecuzione**



- ▶ Selezionare l'opzione **Monitoraggio carico On**



- ▶ Selezionare la lavorazione di riferimento: menu **Esecuzione**



- ▶ Selezionare l'opzione **Lavoraz. di riferimento**
- > Il controllo numerico rappresenta la riga del titolo su sfondo verde.



- ▶ Avviare la lavorazione di riferimento: premere il tasto **START NC**
- > Il controllo numerico esegue la lavorazione e salva i dati di riferimento in un file separato.
- > Dopo aver eseguito la lavorazione di riferimento il controllo numerico visualizza un messaggio informativo.



- ▶ Premere il softkey **OK**



La lavorazione di riferimento viene conclusa con **M30** o **M99**. Se il programma è stato interrotto durante la lavorazione, non viene salvato alcun dato di riferimento. In questo caso la lavorazione di riferimento deve essere eseguita di nuovo.



Eeguire una nuova lavorazione di riferimento, se si apportano modifiche al programma in uso; ad es.:

- definizione di nuove zone
- cancellazione di zone presenti
- modifica di numeri di zona
- modifica, aggiunta o eliminazione di assi all'interno di una zona
- modifica di avanzamenti o numeri di giri
- modifica di utensili
- modifica di profondità di taglio

Verifica dei valori di riferimento

Dopo aver eseguito la lavorazione di riferimento l'operatore dovrebbe verificare i valori di riferimento definiti.



Il monitoraggio del carico confronta i valori attuali dell'utilizzo con valori limite. Affinché il confronto funzioni, i valori di riferimento dell'utilizzo non devono essere troppo bassi. Verificare i valori definiti ed eliminare eventualmente dalla zona gli assi monitorati, il cui utilizzo è inferiore al 5%.

Significato dei valori

- **Utilizzo:** coppia motrice utilizzata in relazione alla coppia nominale dell'azionamento in [%]
- **Util. tot.:** totale dei valori di utilizzo nella zona di monitoraggio in [%*ms]

Apertura dei valori di riferimento




- ▶ Selezionare l'opzione **Visual**.



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica dati di carico**
- ▶ Il controllo numerico apre il modulo **Impostare dati di carico** con i seguenti parametri e visualizza i valori determinati anche sotto forma di diagramma a barre

Parametri ciclo

- **ZO: Numero di zona** – numero della zona di monitoraggio
- **AX: Nome asse** – asse monitorato
- **CH: Num. canale** – canale selezionato
- **T: Posto utensile** dell'utensile attivo nella zona di monitoraggio
- **ID: Numero ident.** – nome dell'utensile attivo nella zona di monitoraggio
- **P: Utilizzo** – utilizzo massimo durante la lavorazione di riferimento
- **PA: Utilizzo** – utilizzo massimo durante la lavorazione attuale
- **PG1: Valore limite** – valore limite -1 dell'utilizzo
- **PG2: Valore limite** – valore limite -2 dell'utilizzo
- **W: Util. tot.** durante la lavorazione di riferimento
- **WA: Util. tot.** durante la lavorazione attuale
- **WGF: Fattore valore limite** – fattore del valore limite dell'utilizzo totale

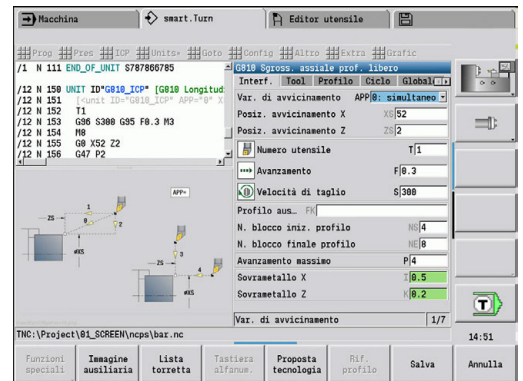

Diagramma

- Barra larga superiore (visualizzazione in %):
 - **verde**: intervallo fino all'**Utilizzo** massimo durante la lavorazione di riferimento **P**
 - **giallo**: intervallo fino al valore limite -1 dell'utilizzo **PG1**
 - **rosso**: intervallo fino al valore limite -2 dell'utilizzo **PG2**
 - **magenta**: utilizzo massimo dell'ultima lavorazione **PA**
- Barra stretta inferiore (visualizzazione standard su valore di riferimento 1):
 - **verde**: intervallo fino all'utilizzo totale massimo durante la lavorazione di riferimento **W**
 - **giallo**: intervallo fino al valore limite dell'utilizzo totale **WGF**
 - **magenta**: utilizzo totale massimo dell'ultima lavorazione **WA**



Dopo la lavorazione di riferimento i valori **W**, **WA** o **P**, **PA** coincidono e vengono impiegati come valori di riferimento per il calcolo dei valori limite.

Adattamento dei valori limite

Dopo una lavorazione di riferimento i valori limite vengono calcolati dal controllo numerico sulla base dei valori di riferimento e dei fattori preimpostati dei parametri macchina.

I valori limite calcolati possono essere adattati all'occorrenza per la produzione successiva.


Adattamento dei valori limite



- ▶ Selezionare l'opzione **Visual**.



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica dati di carico**
- ▶ Il controllo numerico apre la maschera **Impostare dati di carico**
- ▶ Controllare i valori limite
- ▶ Se necessario, adattare i parametri **PG1**, **PG2** o **WGF**

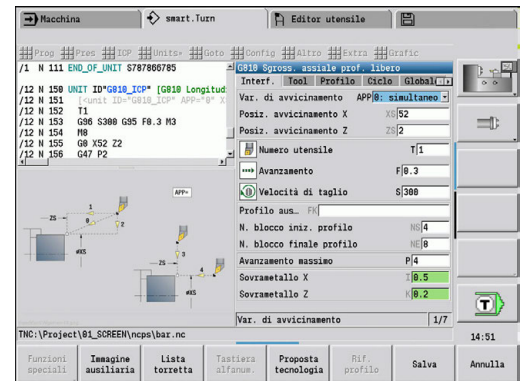

Assicurarsi di adattare i valori limite corretti. Selezionare dapprima con l'aiuto dei softkey **Zona succ.** e **Asse succ.** la maschera con i valori limite da modificare! In alternativa è possibile impiegare per la selezione della maschera corretta anche le liste di selezione dei parametri **ZO** e **AX**. Salvare le modifiche per ogni asse singolarmente con l'aiuto del softkey **Salva**!



L'adattamento dei valori limite non richiede alcuna nuova lavorazione di riferimento. Si può proseguire la produzione con i valori limite adattati.

Produzione con monitoraggio di carico



Tenere presente che durante una lavorazione non è possibile adattare i valori limite. Adattare i valori limite prima della lavorazione!

Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** il controllo numerico monitora in ogni ciclo di interpolazione l'utilizzo e l'utilizzo totale. Parallelamente alla lavorazione è possibile visualizzare i valori di impiego attuali in un diagramma per tutti gli assi monitorati della zona attiva.

Apertura del diagramma durante la lavorazione



Visualizzazione dei valori di utilizzo

- ▶ Selezionare l'opzione **Visual.**




- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica dati di carico**
- ▶ Il controllo numerico apre il modulo **Impostare dati di carico** e visualizza i valori determinati anche sotto forma di diagramma a barre



Visualizzazione dei valori di utilizzo attuali

- ▶ Premere il softkey **Visualizza zona attiva**
- ▶ Il controllo numerico commuta automaticamente sulla zona di monitoraggio attuale e visualizza i valori di utilizzo attuali nel grafico a barre

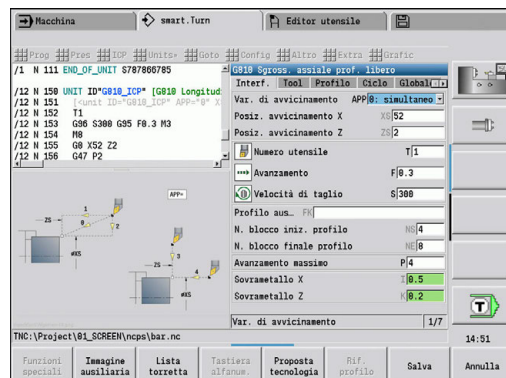

Diagramma

- Barra larga superiore (visualizzazione in %):
 - **verde**: utilizzo attuale **PA**
- Barra stretta inferiore (visualizzazione standard su valore di riferimento 1):
 - **verde**: valore di picco attuale tra 0 e valore limite -1 **P**
 - **giallo**: valore di picco attuale tra P e valore limite -1 **PG1**
 - **rosso**: valore di picco attuale tra PG1 e valore limite -2 **PG2**
- Barra stretta inferiore (visualizzazione standard su valore di riferimento 1):
 - **verde**: utilizzo totale attuale **WA**
 - **giallo**: utilizzo totale attuale fino al valore limite **WGF**

4.11 Simulazione grafica


Con la sottomodalità **Simulazione** si controlla l'esecuzione della lavorazione, la configurazione di taglio e il profilo ottenuto prima di procedere alla produzione.

Nella modalità **Macchina** e nella sottomodalità **Autoappr.** si verifica l'esecuzione di un singolo ciclo ad autoapprendimento; nella sottomodalità **Esecuzione programma** si controlla il programma ad autoapprendimento o DIN completo.

La parte grezza programmata viene rappresentata nella sottomodalità **Simulazione**. Il controllo numerico simula anche lavorazioni che si eseguono sulla superficie frontale o cilindrica (mandrino posizionabile o asse C). È così possibile il controllo del processo di lavorazione completo.

Nella modalità **Macchina** e nella sottomodalità **Autoappr.** viene simulato il ciclo ad autoapprendimento attualmente in elaborazione. Nella sottomodalità **Esecuzione progr.** la simulazione ha inizio a partire dalla posizione in cui si trova il cursore. I programmi smart.Turn e DIN vengono simulati a partire dall'inizio del programma.

Ulteriori informazioni: "La sottomodalità Simulazione", Pagina 536

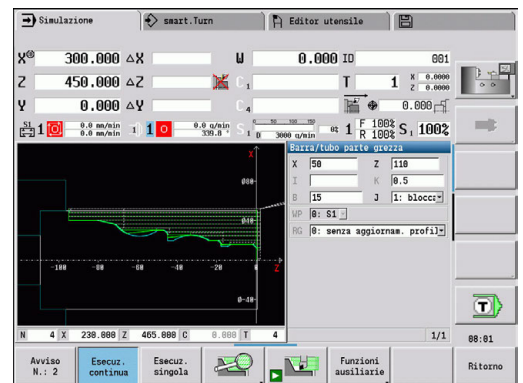

4.12 Gestione programmi


Selezione programma

La sottomodalità **Esecuzione progr.** carica di default l'ultimo programma utilizzato. Con il parametro macchina 601814 è possibile impostare che non venga eseguita alcuna selezione automatica del programma.

Nella selezione programma sono elencati i programmi presenti nel controllo numerico. È qui possibile selezionare il programma desiderato o passare con **ENT** nella casella di immissione **Nome file**. In questa casella di immissione si limita la selezione o si inserisce direttamente il nome del programma.

- Lista progr.

► Premere il softkey **Lista progr.**: utilizzare i softkey per la selezione e l'ordinamento dei programmi

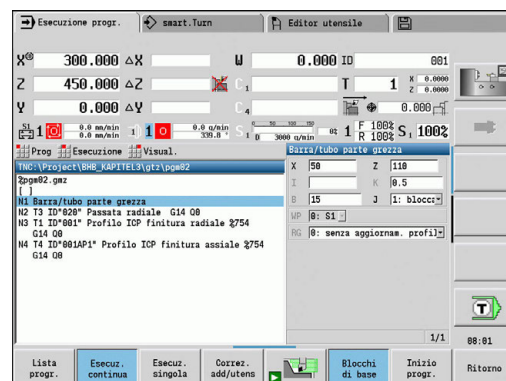

Softkey nella finestra di dialogo Selezione del file

DETTABLI	Visualizzazione degli attributi dei file: <ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensione ■ Data ■ Tempo
DIN	Commutazione tra programmi ad autoapprendimento e DIN/smart.Turn
Gestione file	Apertura del menu softkey Gestione file Ulteriori informazioni: "Gestione file", Pagina 169
Ordinam.	Apertura del menu softkey Funzioni di ordinamento
Progetto	Apertura del menu softkey Gestione progetti Ulteriori informazioni: "Gestione progetti", Pagina 170
Tastiera alfanum.	Apertura della tastiera alfanumerica Ulteriori informazioni: "Tastiera alfanumerica", Pagina 69
Apri	Apertura del programma per l'avvio del funzionamento automatico
Annulla	Chiusura della finestra di dialogo di selezione del programma. Il programma precedentemente attivo nella sottomodalità Esecuzione progr. rimane invariato.

Softkey delle funzioni di ordinamento

DETTAGLI	Visualizzazione degli attributi dei file: <ul style="list-style-type: none">■ Dimensione■ Data■ Tempo
ordina nome file	Ordinamento dei programmi per nome file
ordina dimensione	Ordinamento dei programmi per dimensione file
Ordina x data	Ordinamento dei programmi per data di modifica
Attualiz- zare	Aggiornamento del programma selezionato
Inversione ordinam.	Inversione della sequenza di ordinamento
Apri	Apertura del programma per l'avvio del funzionamento automatico
Ritorno	Ritorno al dialogo di selezione del programma

Gestione file

Con le funzioni della Gestione file è possibile copiare, cancellare ecc. i file. Il tipo di programma (programmi ad autoapprendimento, smart.Turn o DIN) si seleziona prima di richiamare l'Organizzazione programmi.

Softkey di Gestione file

Percorsi / File	Commutazione tra finestra delle directory e dei file
Sepa- ra	Eliminazione del file marcato
Copia	Copia del file marcato
Inserisci	Inserimento del file presente in memoria
Rinomina	Rinomina del file marcato
CANCELLA	Cancellazione del file marcato dopo domanda di conferma, la visualizzazione del blocco di programma non deve essere aperta in alcuna modalità
Ritorno	Ritorno al dialogo di selezione del programma

Softkey vari

DETTAGLI	Visualizzazione dei dettagli
Marca tutti	Selezione di tutti i file
Attualiz- zare	Aggiornamento del programma selezionato
Protezione da scritt.	Attivazione o disattivazione della protezione contro la scrittura per il programma marcato
Tastiera alfanum.	Apertura della tastiera alfanumerica
Ritorno	Ritorno al dialogo di selezione del programma

Gestione progetti

Nella Gestione progetti si possono creare cartelle progetto separate per gestire centralmente file correlati. Se si crea un progetto, nella directory **TNC:\Project** viene creata una nuova cartella con la necessaria struttura delle sottocartelle. Nelle sottocartelle è possibile salvare programmi, profili e disegni.

Il softkey **Progetto** consente di attivare la Gestione progetti. Il controllo numerico illustra tutti i progetti esistenti in una struttura ad albero. Il controllo numerico apre inoltre nella Gestione progetti un menu di softkey che consente di creare, selezionare e gestire i progetti. Per selezionare di nuovo la directory standard del controllo numerico, selezionare la cartella **TNC:\nc_prog** e premere il softkey **Seleziona dir. std.**

Softkey del Progetto

Nuovo progetto	Creazione del nuovo progetto
Copia progetto	Copia del progetto selezionato
Cancella progetto	Cancellazione del progetto selezionato dopo richiesta di conferma
Rinomina progetto	Rinomina del progetto selezionato
Selezione dent. std	Apertura della directory standard
Selezione progr. OEM	Apertura dei programmi del costruttore della macchina
Seleziona progetto	Selezione del progetto selezionato
Selezione dent. std	Selezione della directory standard



I nomi dei progetti possono essere selezionati a scelta. Le sottocartelle (**dx**, **gti**, **gtz**, **ncps** e **Pictures**) hanno un nome fisso e non devono essere modificate.

Nella Gestione progetti sono visualizzate tutte le cartelle progetto esistenti. Utilizzare pertanto la Gestione file per passare alle relative sottocartelle.

4.13 Conversione DIN

Con Conversione DIN si definisce la conversione di un programma ad autoapprendimento in un programma smart.Turn di medesima funzionalità. È quindi possibile ottimizzare, ampliare ecc. un tale programma smart.Turn.

Esecuzione della conversione

Conversione DIN

- | | |
|---------------------|---|
| Pgm ciclo
-> DIN | ▶ Premere il softkey Programma ciclo -- > DIN
(menu principale) |
| | ▶ Selezionare il programma da convertire |
| Pgm ciclo
-> DIN | ▶ Premere il softkey Programma ciclo -- > DIN
(menu di selezione programma) |

Al programma DIN creato viene assegnato il nome del programma ad autoapprendimento.

Se il controllo numerico rileva errori durante la conversione, essi vengono segnalati e la conversione viene interrotta.

Se si apre un programma con il nome impiegato nell'editor smart.Turn, la conversione deve essere confermata con il softkey **Sovrascrivere**. Il controllo numerico sovrascrive il programma aperto nell'editor smart.Turn.

4.14 Unità di misura

Il controllo numerico può funzionare nel sistema di misura **metrico** o in **inch**. In funzione del sistema di misura si impiegano le unità riportate nelle tabelle ovvero le posizioni decimali in fase di visualizzazione e immissione.

Unità

	metrico	inch
Coordinate, dati di lunghezza, informazioni sul percorso	mm	inch
Avanzamento	mm/giro o mm/min	inch/giro o inch/min
Velocità di taglio	m/min	ft/min (feet/min)

Numero delle cifre decimali per visualizzazioni e immissioni

	metrico	inch
Dati su coordinate e informazioni sul percorso	3	4
Valori di correzione	3	5


L'impostazione inch/metrico viene valutata anche per visualizzazioni e immissioni della gestione utensili.

Eseguire l'impostazione metrico/inch nel parametro macchina **unitOfMeasure** (N. 101101). Una modifica dell'impostazione metrico/inch è attiva direttamente senza il riavvio del controllo numerico.

Anche la visualizzazione blocco base si attiva su Inch.



- In tutti i programmi NC è definita un'unità, i programmi metrici possono essere eseguiti con modalità Inch attiva e viceversa
- I nuovi programmi vengono archiviati con l'unità impostata
- Consultare il manuale della macchina per verificare le possibilità e le modalità di conversione della risoluzione volantino nel sistema di misura in inch.

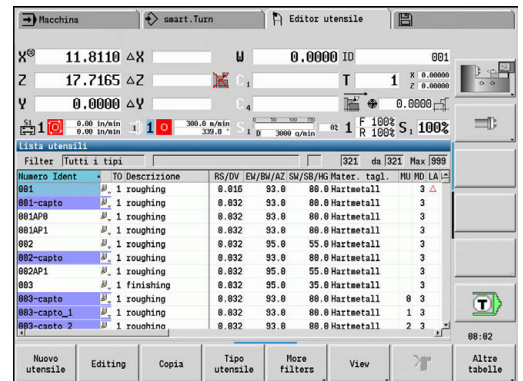

5

**Autoapprendi-
mento**

5.1 Lavorare con cicli

Prima di utilizzare i cicli, è necessario definire l'origine del pezzo e assicurarsi che gli utensili impiegati siano descritti. I dati macchina (utensile, avanzamento, velocità mandrino) si impostano nella sottomodalità **Autoappr.** insieme agli altri parametri del ciclo. In modalità **Macchina** i dati macchina vengono definiti prima della chiamata del ciclo.



I dati di taglio possono essere acquisiti tramite il softkey **Proposta tecnologia** dal database dati tecnologici. Per questo accesso al database è assegnato ad ogni ciclo un tipo di lavorazione.

I singoli cicli si definiscono come descritto di seguito:

- Posizionamento della punta dell'utensile con volantino o tasti Jog sul punto di partenza del ciclo (solo in modalità **Macchina**)
- Selezione e programmazione del ciclo
- Controllo grafico dell'esecuzione del ciclo
- Esecuzione del ciclo
- Salvataggio del ciclo (solo nella sottomodalità **Autoappr.**)

Punto di partenza ciclo

Il ciclo si avvia nella modalità **Macchina** a partire dalla posizione attuale dell'utensile.

Nella sottomodalità **Autoappr.** si imposta come parametro il punto di partenza. Il controllo numerico raggiunge questa posizione prima di eseguire il ciclo effettuando tale movimento in rapido sul percorso più breve (in diagonale).

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Il controllo numerico non esegue alcun controllo di collisione automatico tra l'utensile e il pezzo. Durante il movimento di avvicinamento sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Programmare all'occorrenza un percorso in rapido aggiuntivo a una posizione intermedia sicura

Grafica di supporto

La grafica di supporto illustra la funzionalità e i parametri dei cicli ad autoapprendimento, mostrando di norma una lavorazione esterna.



- ▶ Con il tasto delle tre frecce si passa dalla grafica di supporto per la lavorazione esterna a quella per la lavorazione interna e viceversa.

Rappresentazioni nella grafica di supporto

- Linea tratteggiata: percorso in rapido
- Linea continua: percorso di avanzamento
- Linea di misura con freccia su un lato: misura direzionale – il segno definisce la direzione
- Linea di misura con freccia sui due lati: misura assoluta – il segno è irrilevante

Macro DIN

Le macro DIN (cicli DIN) sono sottoprogrammi DIN

Ulteriori informazioni: "Cicli DIN", Pagina 418

e possono essere integrate in programmi ad autoapprendimento. Le macro DIN non devono contenere alcun spostamento origine.

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Nella sottomodalità **Autoappr.**, dopo aver eseguito cicli DIN (macro DIN) vengono ripristinati tutti gli spostamenti origine in essi contenuti. Durante le lavorazioni successive sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Utilizzare i cicli DIN senza spostamenti origine

Controllo grafico (Simulazione)

Prima di eseguire un ciclo, controllare graficamente i dettagli del profilo e l'esecuzione della lavorazione.

Ulteriori informazioni: "La sottomodalità Simulazione", Pagina 536

Ricalcolo profilo nella sottomodalità Autoappr.

Il ricalcolo aggiorna il profilo della parte grezza predefinita originariamente ad ogni passata di lavorazione. I cicli di tornitura considerano l'attuale profilo della parte grezza per il calcolo di percorsi di avvicinamento e lavorazione. Con il ricalcolo della parte grezza si evitano passate inutili e si ottimizzano i percorsi di posizionamento.

Per attivare il ricalcolo del profilo della parte grezza nella sottomodalità **Autoappr.**, si programma una parte grezza e nel parametro di immissione si seleziona **RG** con ricalcolo del profilo della parte grezza.

Ulteriori informazioni: "Cicli parte grezza", Pagina 184



Se è attivo il ricalcolo del profilo della parte grezza, è possibile utilizzare anche funzioni modali, ad es. Avanzamento interrotto o Spostamento origine.

Il ricalcolo del profilo della parte grezza viene eseguito solo per lavorazioni di tornitura e foratura concentrica.

Esecuzione del ciclo con ricalcolo attivo del profilo della parte grezza (**RG: 1**):

- Il tasto **START NC** attiva una ricerca blocco di partenza sul ciclo selezionato
- Il successivo **START NC** esegue le istruzioni **M** (ad es. senso di rotazione)
- Il successivo **START NC** posiziona l'utensile sulle coordinate programmate per ultime (ad es. punto di cambio utensile)
- Con il successivo **START NC** viene eseguito il ciclo selezionato

Tasti del ciclo

Un ciclo ad autoapprendimento programmato viene eseguito dopo aver premuto il tasto **START NC**. **Stop NC** interrompe un ciclo in corso. Durante la filettatura, con **Stop NC** l'utensile viene sollevato e quindi arrestato. Il ciclo deve essere avviato di nuovo.

Nel corso dell'interruzione di un ciclo è possibile:

- proseguire l'esecuzione del programma con il tasto **START NC**. In tal caso la lavorazione viene sempre ripresa dal punto in cui è stata interrotta, anche se nel frattempo gli assi sono stati spostati,
- spostare gli assi con i tasti di direzione manuali o con il volante,
- terminare la lavorazione con il softkey **RITORNO**.

Funzioni di comando (funzioni M)

Il controllo numerico genera le funzioni di comando necessarie per l'esecuzione del ciclo.

Il senso di rotazione del mandrino si predefinisce nei parametri utensile. I cicli generano le funzioni di comando mandrino (**M3** o **M4**) in base ai parametri utensile.



Consultare il manuale della macchina.
Eventualmente sul proprio tornio sono valide altre istruzioni M o istruzioni M ausiliarie per le funzioni eseguibili in automatico.

Commenti

Ad un ciclo ad autoapprendimento esistente è possibile assegnare un commento, che viene posizionato sotto il ciclo in [...].

Inserimento o modifica di un commento

► Creare e selezionare il ciclo

Modifica
testo

► Premere il softkey **Modifica testo**

GOTO
□

► Premere il tasto **GOTO** per attivare la tastiera alfanumerica

► Inserire il commento visualizzando la tastiera alfanumerica

Salva

► Confermare il commento

Menu cicli


Il menu principale visualizza i gruppi di cicli. Dopo aver selezionato un gruppo appaiono le opzioni menu dei cicli.

Per profili complessi sono disponibili cicli ICP e per lavorazioni tecnologicamente complesse macro DIN. Nel programma ciclo i nomi dei profili ICP e delle macro DIN sono riportati alla fine della riga del ciclo.

Alcuni cicli presentano parametri opzionali. I relativi elementi del profilo vengono realizzati soltanto se si impostano tali parametri. Le lettere di identificazione dei parametri opzionali o preimpostati sono visualizzate in grigio.

I seguenti parametri sono impiegati solo nella sottomodalità **Autoappr.:**

- Punto di partenza **X, Z**
- Dati macchina **S, F, T e ID**

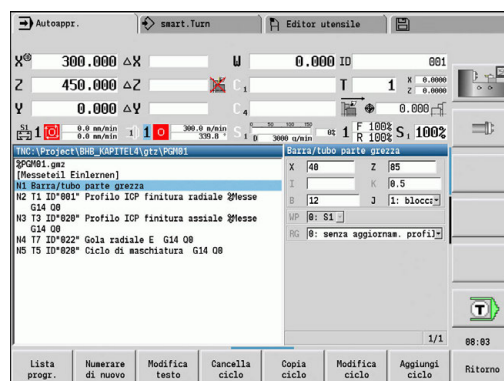

Opzione menu	Gruppi di cicli
	Definisci parte grezza Definizione parte grezza standard o ICP
	Tagli singoli Posizionamento in rapido, singole passate lineari e circolari, smussi e raccordi
	Cicli asp.truc. assiale/rad. Cicli di sgrossatura e finitura per lavorazione assiale e piana
	Cicli di troncatura Cicli per esecuzione gole, profili, scarichi e scanalature
	Maschiatura Cicli di filettatura, tornitura automatica e ripresa filetto
	Foratura Cicli di foratura e lavorazione sagome per superficie frontale e cilindrica
	Fres. Cicli di fresatura e lavorazione sagome per superficie frontale e cilindrica
	Ciclo DIN Attivazione delle macro DIN



Definisci parte grezza

Definizione parte grezza standard o ICP



Tagli singoli

Posizionamento in rapido, singole passate lineari e circolari, smussi e raccordi



Cicli asp.truc. assiale/rad.

Cicli di sgrossatura e finitura per lavorazione assiale e piana



Cicli di troncatura

Cicli per esecuzione gole, profili, scarichi e scanalature



Maschiatura

Cicli di filettatura, tornitura automatica e ripresa filetto



Foratura

Cicli di foratura e lavorazione sagome per superficie frontale e cilindrica



Fres.

Cicli di fresatura e lavorazione sagome per superficie frontale e cilindrica



Ciclo DIN

Attivazione delle macro DIN








Softkey nella programmazione di cicli: in funzione del tipo di ciclo è possibile impostare tramite softkey le relative varianti.

Softkey per la programmazione di cicli

Edit ICP	Chiamata dell'immissione interattiva del profilo
cambio T Raggiungi	Raggiungimento del punto di cambio utensile
Arresto mandr M19	Attivazione posizionamento mandrino (M19)
Con ritorno	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: l'utensile ritorna al punto di partenza ■ Off: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
Passo di finitura	Passaggio alla lavorazione di finitura
Estesa	Passaggio alla modalità estesa
Lista utensile	Apertura di Lista torretta e utensili; l'utensile può essere acquisito dalla lista
Conferma posizione	Conferma delle posizioni reali X e Z nella sottomodalità Autoappr.
Proposta tecnologia	Conferma dei valori proposti per avanzamento e velocità di taglio dal database
N. giri costante	<ul style="list-style-type: none"> ■ On: numero di giri costante [giri/min] ■ Off: velocità di taglio costante [m/min]
Sagoma lineare	Sagome di foratura e fresatura lineari su superficie frontale o cilindrica
Sagoma circolare	Sagome di foratura e fresatura circolari su superficie frontale o cilindrica
Immiss. finita	Conferma valori immessi o modificati
Ritorno	Interruzione dialogo in corso

Se il ciclo è stato terminato con il softkey **Immiss. finita**, compare un altro livello di softkey.

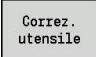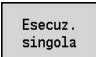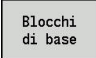Softkey per la programmazione di cicli

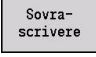	Correzione utensile Ulteriori informazioni: "Correzioni utensile nella sottomodalità Autoapprendimento", Pagina 181
	Esecuzione ciclo blocco per blocco
	Visualizzazione blocchi base
	Visualizzazione simulazione
	Memorizzazione del ciclo (solo in Aggiungi ciclo)
	Sovrascrittura del ciclo (solo in Modifica ciclo)
	Ritorno alla descrizione del ciclo

Correzioni utensile nella sottomodalità Autoapprendimento

Correzioni utensile nella sottomodalità Autoappr.

È possibile impostare le correzioni utensile con il volantino o inserirle in un campo di dialogo.

Immissione correzione utensile

► Definizione ciclo

Immiss.
finita

- Premere il softkey **Immiss. finita**

Correz.
utensile

- Premere il softkey **Correzione utensile**

Compensaz.
volantino

- Premere il softkey **Compensaz. volante**

Imposta
compensaz.

- In alternativa, premere il softkey **Imposta compensaz.**

Corr. X
utensile

- Premere il softkey **Corr. X utensile** (o Corr. Z)

- Determinare il valore di correzione con il volantino; il valore viene riportato nella visualizzazione percorso residuo
- In alternativa, inserire il valore di correzione **dx** (o **dz, dy**)

Salva

- Premere il softkey **Salva** o **Sovrascrivere**

Indirizzi impiegati in molti cicli

Distanza di sicurezza G47

Le distanze di sicurezza vengono impiegate per avvicinamenti e ritorni. Se il ciclo tiene conto di una distanza di sicurezza, nel dialogo è presente l'indirizzo **G47**.

Valore proposto:

Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri macchina",
Pagina 614

Distane di sicurezza SCI e SCK

Le distanze di sicurezza **SCI** e **SCK** vengono considerate per percorsi di avvicinamento e allontanamento di cicli di foratura e fresatura.

- **SCI**: distanza di sicurezza nel piano di lavoro
- **SCK**: distanza di sicurezza in direzione di accostamento

Valore proposto:

Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri macchina",
Pagina 614

Punto cambio utensile G14

Con l'indirizzo **G14** è possibile programmare alla fine del ciclo un posizionamento della slitta sulla posizione di cambio utensile memorizzata.



Ulteriori informazioni: "Definizione del punto cambio utensile",
Pagina 127

Si può influire sul raggiungimento del punto di cambio utensile come segue:

- Nessun asse (senza raggiungimento punto cambio utensile)
- 0: simultaneo (default)
- 1: prima X, poi Z
- 2: prima Z, poi X
- 3: solo X
- 4: solo Z
- 5: solo Y (a seconda della macchina)
- 6: simultan. a Y (a seconda della macchina)

Limitazioni di taglio SX, SZ


Con gli indirizzi **SX** e **SZ** è possibile limitare l'area del profilo da lavorare in direzione X e Z. Considerata la posizione utensile all'inizio del ciclo, il profilo da lavorare viene iniziato in queste posizioni.

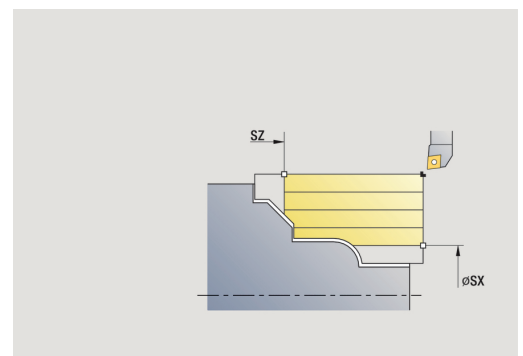
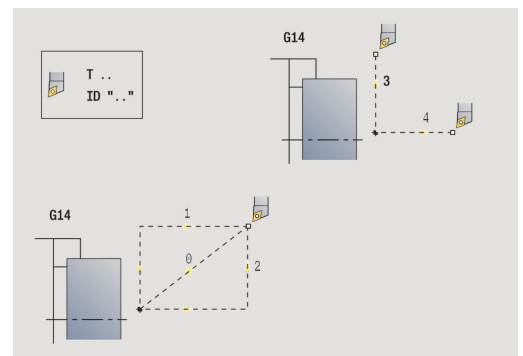


Correzione addizionale Dxx



Con l'indirizzo **Dxx** è possibile attivare per l'intera esecuzione del ciclo una correzione addizionale. xx sta per i numeri di correzione 1–16. La correzione addizionale viene di nuovo disinserita alla fine del ciclo.

5.2 Cicli parte grezza

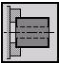Opzione menu	Significato
	<p>I cicli parte grezza descrivono la parte grezza e la condizione di serraggio senza interagire sulla lavorazione.</p> <p>I profili della parte grezza vengono visualizzati durante la simulazione della lavorazione.</p>

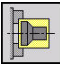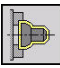Opzione menu	Cicli parte grezza
	<p>Barra/tubo parte grezza Definizione della parte grezza standard</p>
	<p>Profilo parte grezza ICP Descrizione libera della parte grezza con ICP</p>



Barra/tubo parte grezza

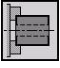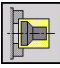-  ▶ Selezionare **Definisci parte grezza**
-  ▶ Selezionare **Barra/tubo parte grezza**

Il ciclo descrive la parte grezza e la condizione di serraggio. Queste informazioni vengono analizzate nella sottomodalità **Simulazione**.

Parametri ciclo

- **X: Diametro esterno**
- **Z: Lunghezza** – incl. sovrametallo radiale e zona di serraggio
- **I: Diametro interno**
- **K: Bordo destro** – sovrametallo radiale
- **B: Zona di serraggio**
- **J: Tipo di serraggio**
 - **0: non bloccato**
 - **1: bloccato esterno**
 - **2: bloccato interno**
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **RG: Attiva aggiornamento profilo** – ricalcolo del profilo per la sottomodalità **Autoappr.**
Ulteriori informazioni: "Ricalcolo profilo nella sottomodalità Autoappr.", Pagina 176
 - **0: senza aggiornam. profilo**
 - **1: con aggiornamento profilo**

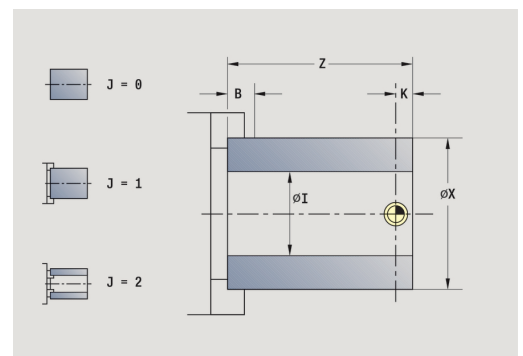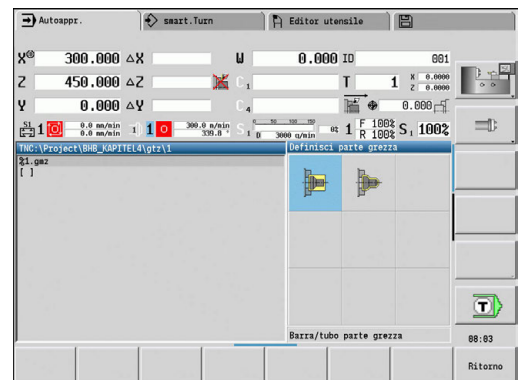

Profilo parte grezza ICP



- ▶ Selezionare **Definisci parte grezza**




- ▶ Selezionare **Profilo parte grezza ICP**


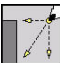
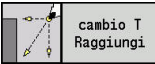
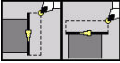
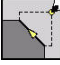

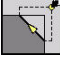

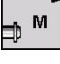
Il ciclo descrive la parte grezza e la condizione di serraggio. Queste informazioni vengono analizzate nella sottomodalità **Simulazione**.


Parametri ciclo

- **X: Diametro di serraggio**
 - **Z: Posiz. di serraggio in Z**
 - **B: Zona di serraggio**
 - **J: Tipo di serraggio**
 - **0: non bloccato**
 - **1: bloccato esterno**
 - **2: bloccato interno**
 - **RK: Numero di profilo ICP**
 - **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
 - **RG: Attiva aggiornamento profilo** – ricalcolo del profilo per la sottomodalità **Autoappr.**
- Ulteriori informazioni:** "Ricalcolo profilo nella sottomodalità Autoappr.", Pagina 176
- **0: senza aggiornam. profilo**
 - **1: con aggiornamento profilo**

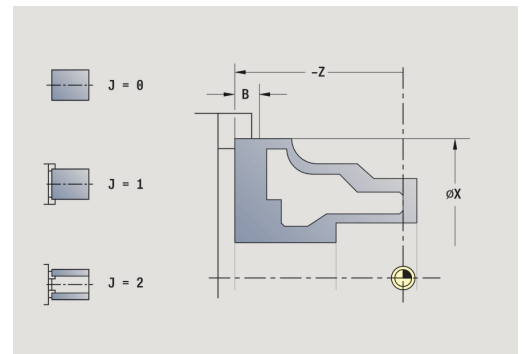

5.3 Cicli a passate singole

Opzione menu	Significato
	Per i cicli a passate singole si inizia con il posizionamento in rapido, si eseguono singole passate lineari o circolari, si realizzano smussi o raccordi o si impostano le funzioni M.
Opzione menu	Cicli a passate singole
	Avanz. in rap. posiz.
	Punto cambio utens.
	Lavorazione lineare assiale/Lavorazione lineare piana Passata singola assiale/piana
	Lavoraz. lineare inclinata Passata singola inclinata
	Interpolazione circolare Passata singola circolare (direzione di passata vedere opzione menu)
	Creazione Smusso
	Creazione Raccordo
	Chiamata Funzione M

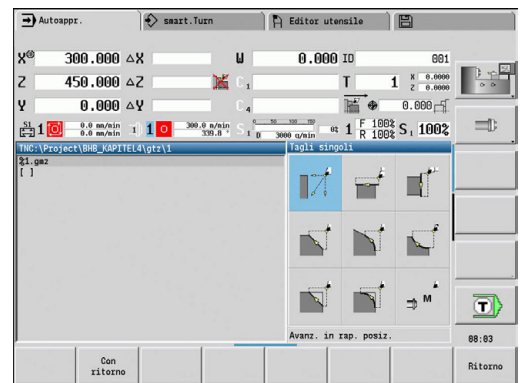

Avanz. in rap. posiz.

- ▶ Selezionare **Tagli singoli**




- ▶ Selezionare **Avanz. in rap. posiz.**

L'utensile si porta in rapido dal **Punto di partenza** al **Punto di destinazione**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto di destinazione**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

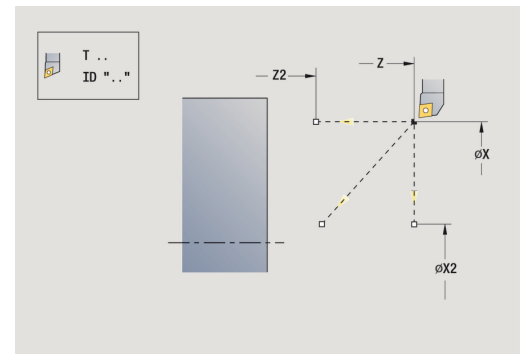


Raggiungimento del punto cambio utensile



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



 - ▶ Selezionare **Avanz. in rap. posiz.**



- ▶ Premere il softkey **Cambio T Raggiungi**


L'utensile si sposta in rapido dalla posizione attuale al **Punto cambio utens.**

Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182

Dopo aver raggiunto il punto di cambio utensile si commuta su **T**.

Parametri ciclo

- **G14: Punto cambio utens.** – sequenza (default: 0)
 - **0: simultaneo** (percorso di traslazione diagonale)
 - **1: prima X, poi Z**
 - **2: prima Z, poi X**
 - **3: solo X**
 - **4: solo Z**
 - **5: solo Y** (a seconda della macchina)
 - **6: simultan. a Y** (a seconda della macchina)
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

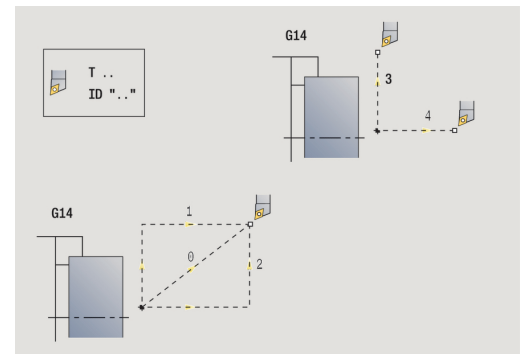

Lavorazione lineare assiale



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Lavorazione lineare assiale**





- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Lavorazione lineare assiale: l'utensile si sposta in avanzamento dal **Punto di partenza** fino al **Punto finale profilo Z2** e alla fine del ciclo si arresta.

Lavorazione lineare assiale (Con ritorno): l'utensile si avvicina, esegue la passata assiale e al termine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z**: **Punto di partenza**
- **X1**: **Punto iniziale profilo (Con ritorno)**
- **Z2**: **Punto finale profilo**
- **T**: **Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14**: **Punto cambio utens. (Con ritorno)**
- **ID**: **Numero ident.**
- **S**: **Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F**: **Avanzamento per giro**
- **MT**: **M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP**: **N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW**: **Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW**: **Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC**: **Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF**: **Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

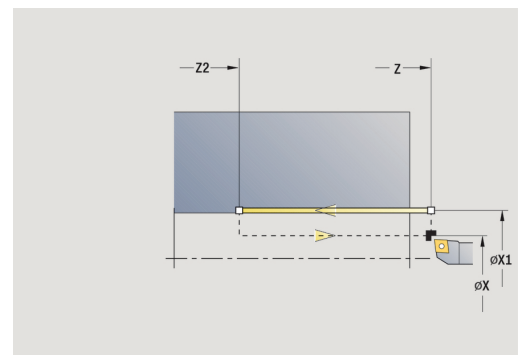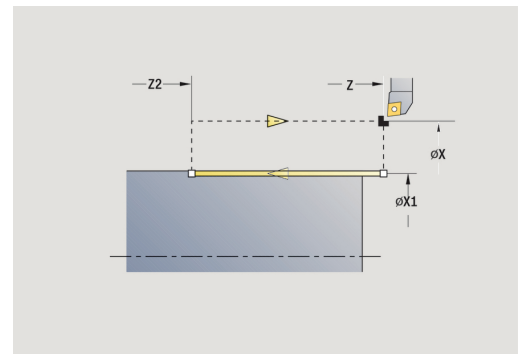

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Spostamento dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1**
- 2 In avanzamento al **Punto finale profilo Z2**
- 3 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Lavorazione lineare radiale



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Lavorazione lineare radiale**





- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Lavorazione lineare radiale: l'utensile si sposta in avanzamento dal **Punto di partenza** al **Punto finale profilo X2** e alla fine del ciclo si arresta.

Lavorazione lineare radiale (Con ritorno): l'utensile si avvicina, esegue la passata in piano e al termine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **Z1**: Punto iniziale profilo (Con ritorno)
- **X2**: Punto finale profilo
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens. (Con ritorno)
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o **N**. giri costante
- **F**: Avanzamento per giro
- **MT**: **M** dopo **T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M** all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M** alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP**: **N**. mandrino – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW**: Angolo dell'asse **B** (a seconda della macchina)
- **CW**: Inversione utensile (a seconda della macchina)
- **HC**: Freno a ceppi (a seconda della macchina)
- **DF**: Funzione ausiliaria (a seconda della macchina)

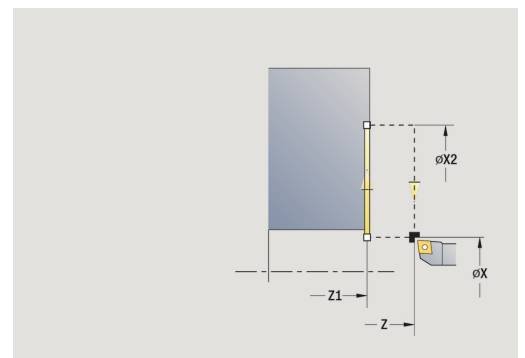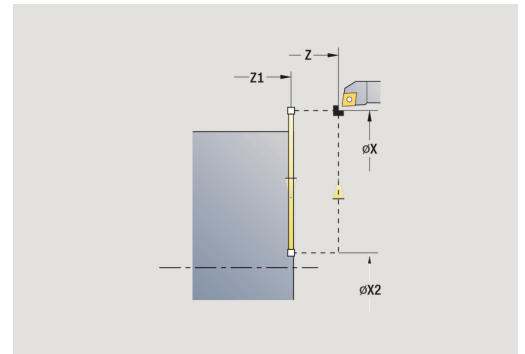

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Spostamento dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo Z1**
- 2 In avanzamento al **Punto finale profilo X2**
- 3 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Lavoraz. lineare inclinata



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Lavoraz. lineare inclinata**





- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off:** l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On:** l'utensile ritorna al punto di partenza

Lavoraz. lineare inclinata: il controllo numerico calcola la **Posizione di arrivo** e avanza in lineare dal **Punto di partenza** alla **Posizione di arrivo**. L'utensile si arresta alla fine del ciclo.

Lavoraz. lineare inclinata (Con ritorno): il controllo numerico calcola la **Posizione di arrivo**. Quindi l'utensile si avvicina, esegue la passata lineare e al termine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**. La compensazione del raggio del tagliente viene considerata.

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **X1, Z1:** Punto iniziale profilo (Con ritorno)
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **A:** Angolo iniz. (intervallo: $-180^\circ < A < 180^\circ$)
- **G47:** Distanza sicurezza (Con ritorno)
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens. (Con ritorno)
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o **N. giri costante**
- **F:** Avanzamento per giro
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

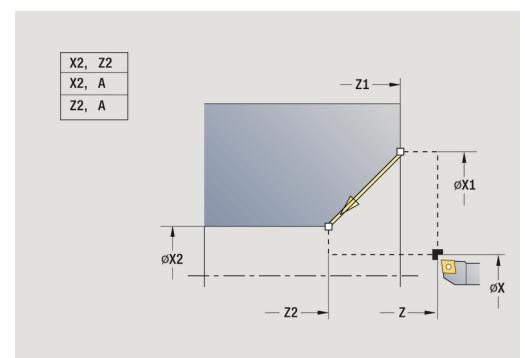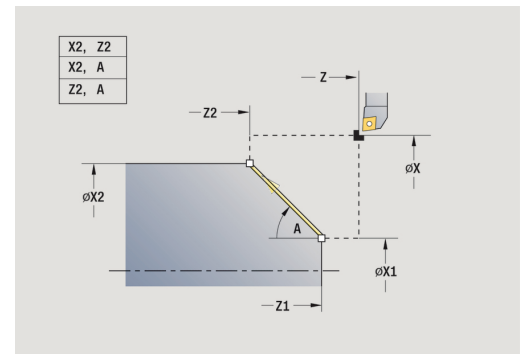

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**



Combinazioni di parametri per il punto di arrivo: vedere grafica di supporto

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Calcolo della **Posizione di arrivo**
- 2 Spostamento lineare dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 3 In avanzamento alla **Posizione di arrivo**
- 4 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Interpolazione circolare



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**





- ▶ Selezionare **Interpolazione circolare** (antiorario)



- ▶ In alternativa, selezionare **Interpolazione circolare** (orario)



- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

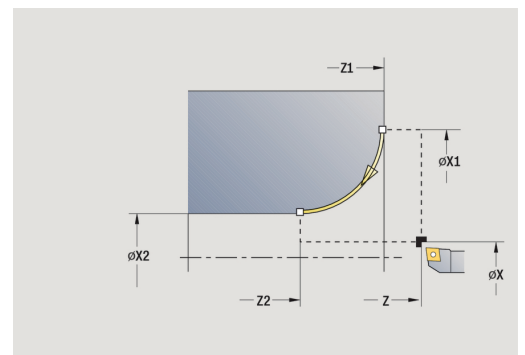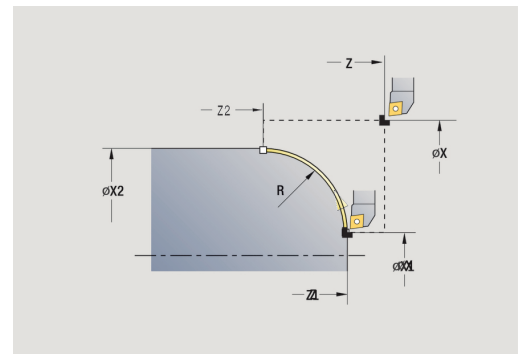

Interpolazione circolare: l'utensile avanza con movimento circolare dal **Punto di partenza X, Z** al **Punto finale profilo X2, Z2** e alla fine del ciclo si arresta.

Interpolazione circolare (Con ritorno): l'utensile si avvicina, esegue la passata circolare e alla fine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**. La compensazione del raggio del tagliente viene considerata.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo (Con ritorno)**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **R: Raggio**
- **G47: Distanza sicurezza (Con ritorno)**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens. (Con ritorno)**
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Spostamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 In avanzamento con movimento circolare al **Punto finale profilo X2, Z2**
- 3 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Smusso



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Smusso**





- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Smusso: il ciclo genera uno smusso quotato relativamente allo spigolo del profilo. L'utensile si arresta alla fine del ciclo.

Smusso (Con ritorno): l'utensile si avvicina, esegue lo smusso quotato relativamente allo spigolo del profilo e al termine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**. La compensazione del raggio del tagliente viene considerata.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Spigolo profilo
- **A**: Angolo iniz. – angolo dello smusso (intervallo: $0^\circ < A < 90^\circ$)
- **I, K**: Largh. smusso in X e Z
- **J**: Posizione (default: 1)
Il segno determina la direzione di lavorazione (vedere grafica di supporto).
- **G47**: Distanza sicurezza (Con ritorno)
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens. (Con ritorno)
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o N. giri costante
- **F**: Avanzamento per giro
- **MT**: **M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP**: **N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW**: Angolo dell'asse **B** (a seconda della macchina)
- **CW**: Inversione utensile (a seconda della macchina)
- **HC**: Freno a ceppi (a seconda della macchina)
- **DF**: Funzione ausiliaria (a seconda della macchina)

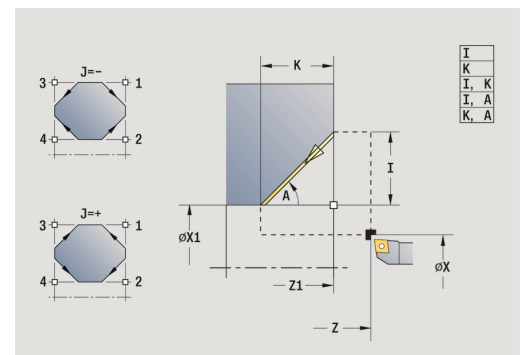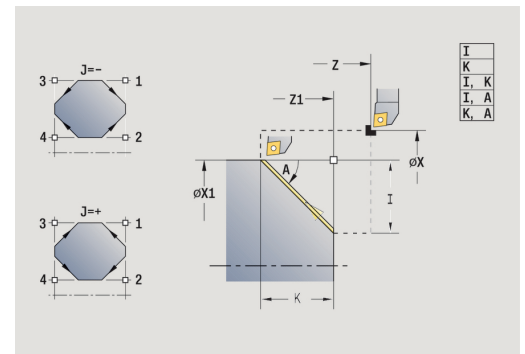

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Combinazioni di parametri per lo smusso:

- **I** o **K** (smusso 45°)
- **I, K**
- **I, A** o **K, A**

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Calcolo di **Punto iniziale** e **Punto finale** dello smusso
- 2 Spostamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale** dello smusso
- 3 Avanzamento al **Punto finale** dello smusso
- 4 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Raccordo



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Raccordo**





- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Raccordo: il ciclo genera un raccordo quotato relativamente allo spigolo del profilo. L'utensile si arresta alla fine del ciclo.

Raccordo (Con ritorno): l'utensile si avvicina, esegue il raccordo quotato relativamente allo spigolo del profilo e al termine del ciclo ritorna al **Punto di partenza**. La compensazione del raggio del tagliente viene considerata.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Spigolo profilo
- **R**: Raggio raccordo
- **J**: Posizione (default: 1)
Il segno determina la direzione di lavorazione (vedere grafica di supporto).
- **G47**: Distanza sicurezza (**Con ritorno**)
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens. (**Con ritorno**)
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o **N. giri costante**
- **F**: Avanzamento per giro
- **MT**: **M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP**: **N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW**: **Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW**: **Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC**: **Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF**: **Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

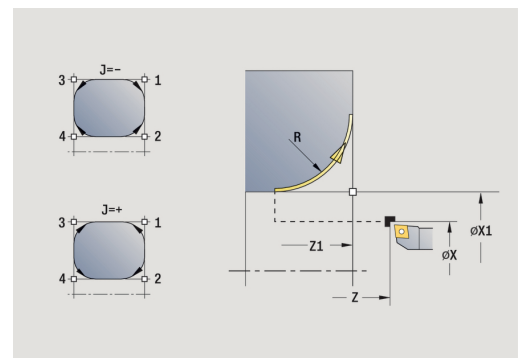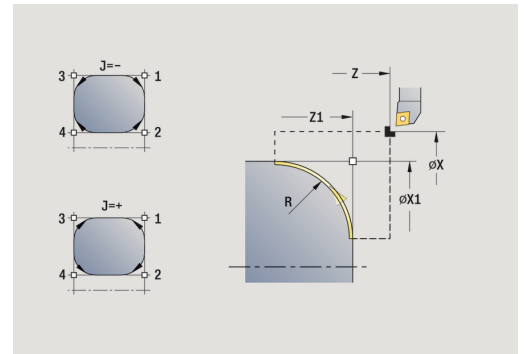

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo **Con ritorno**:

- 1 Calcolo di **Punto iniziale** e **Punto finale** del raccordo
- 2 Spostamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale** del raccordo
- 3 Avanzamento circolare al **Punto finale** del raccordo
- 4 Sollevamento e ritorno parallelamente all'asse al **Punto di partenza**

Funzioni M

Le istruzioni macchina (funzioni **M**) vengono eseguite soltanto dopo aver premuto il tasto **START NC**. Con il softkey **Lista M** è possibile aprire una panoramica delle funzioni **M** disponibili. Il significato della funzione **M** è riportato nel manuale della macchina.

Funzione **M**:



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Funzione M**



- ▶ Immettere il numero di funzione **M**
- ▶ Terminare l'immissione



- ▶ Premere il tasto **START NC**

Arresto mandrino **M19** (posizionamento mandrino):



- ▶ Selezionare **Tagli singoli**



- ▶ Selezionare **Funzione M**



- ▶ Attivare la funzione **M19**




- ▶ Inserire l'angolo di arresto
- ▶ Terminare l'immissione




- ▶ Premere il tasto **START NC**

5.4 Cicli di asportazione trucioli

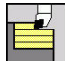Opzione menu	Significato
	I cicli di asportazione trucioli sgrossano e rifiniscono profili semplici con ciclo base e profili complessi con ciclo esteso .









Ulteriori informazioni: "Profili ICP", Pagina 422


	<ul style="list-style-type: none"> ■ Configurazione di taglio: il controllo numerico calcola un accostamento che è \leq Profondità di avanzamento P. Si evita una passata di rettifica
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sovrametallo: viene considerato nel ciclo esteso
	<ul style="list-style-type: none"> ■ La compensazione del raggio del tagliente viene eseguita
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distanza di sicurezza dopo una passata: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo base: 1 mm ■ Ciclo esteso: viene impostato separatamente per lavorazione interna ed esterna <p>Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri macchina", Pagina 614</p>

Direzioni di passata e di accostamento per cicli di asportazione trucioli: il controllo numerico determina la direzione di passata e accostamento sulla base dei parametri ciclo.

Sono determinanti:

- **Ciclo base:** i parametri **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina:** posizione attuale dell'utensile) e **Punto iniziale profilo X1/ Punto finale profilo Z2**
- **Ciclo esteso:** i parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2**
- **Cicli ICP:** i parametri **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina:** posizione attuale dell'utensile) e punto di partenza del profilo ICP

Opzione menu	Cicli di asportazione trucioli
 	Passata assiale/Passata radiale Ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici
 	Entrata assiale/Entrata radiale Ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici con entrata
 	ICP-Parall. a profilo ass./ICP-Parall. a profilo rad. Ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi (passate parallele al pezzo finito)
 	Profilo ICP finitura radiale/Profilo ICP radiale Ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi

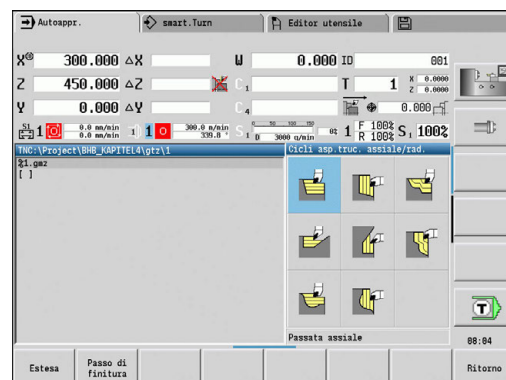

Posizione dell'utensile

Verificare la posizione dell'utensile **Punto di partenza X, Z** prima di eseguire cicli estesi di asportazione trucioli.













Le regole sono valide per tutte le direzioni di passata e accostamento e per sgrossatura e finitura.


- Il punto di partenza non deve trovarsi nell'area ombreggiata
- L'area di passata inizia dal **Punto di partenza X, Z**, se l'utensile si trova **davanti** alla parte del profilo. In caso contrario viene lavorata soltanto la parte definita del profilo
- Se per una lavorazione interna il **Punto di partenza X, Z** si trova al di sopra dell'asse rotativo, viene lavorata soltanto la parte definita del profilo

(A = Punto iniziale profilo X1, Z1; E = Punto finale profilo X2, Z2)

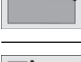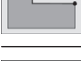Forme del profilo

Elementi del profilo per cicli di asportazione trucioli

	Ciclo base Passata di area rettangolare
	Ciclo esteso Diagonale a inizio profilo
	Ciclo esteso Diagonale a fine profilo
	Ciclo esteso Diagonale a inizio e fine profilo con angolo > 45°
	Ciclo esteso Una diagonale (con immissione di punto iniziale profilo, punto finale profilo e angolo iniziale)
	Ciclo esteso Raccordo
	Ciclo esteso Smusso (o raccordo) a fine profilo
	Ciclo base Passata di profilo discendente
	Ciclo base Diagonale a fine profilo
	Ciclo esteso Raccordo ai lati (in entrambi gli spigoli)
	Ciclo esteso Smusso (o raccordo) a inizio profilo
	Ciclo esteso Smusso (o raccordo) a fine profilo

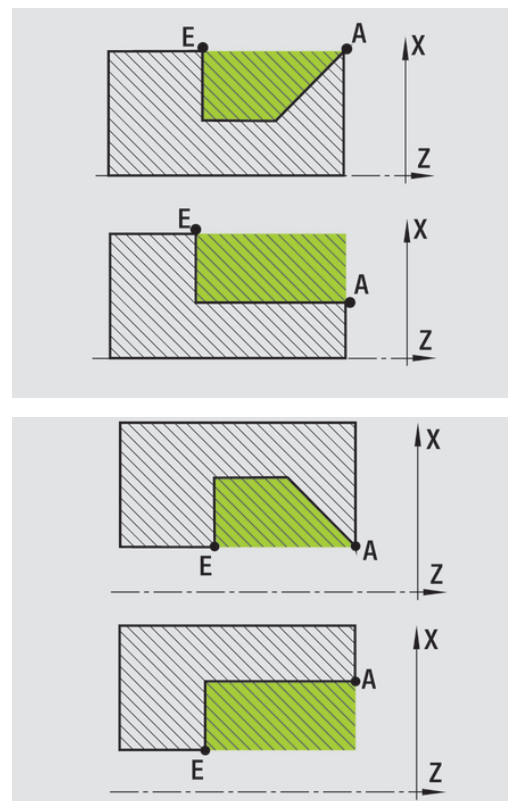

Passata assiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**





- ▶ Selezionare **Passata assiale**

Il ciclo sgrossa il rettangolo descritto da **Punto di partenza** e **Punto iniziale profilo X1/Punto finale profilo Z2**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1: Punto iniziale profilo**
- **Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

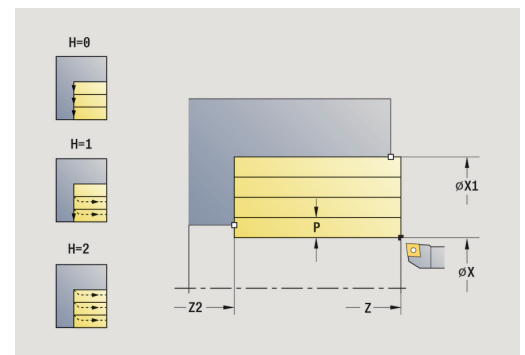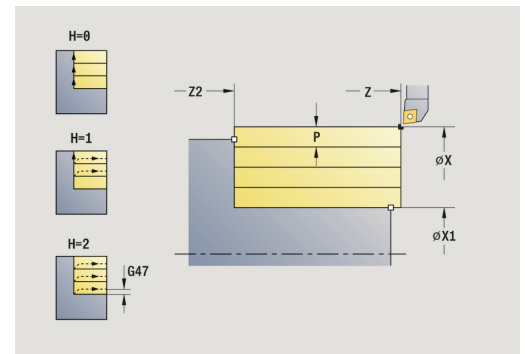

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 In avanzamento al **Punto finale profilo Z2**
- 4 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino a raggiungere il **Punto iniziale profilo X1**
- 7 Ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata radiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**





- ▶ Selezionare **Passata radiale**

Il ciclo sgrossa il rettangolo descritto da **Punto di partenza** e **Punto iniziale profilo Z1/Punto finale profilo X2**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

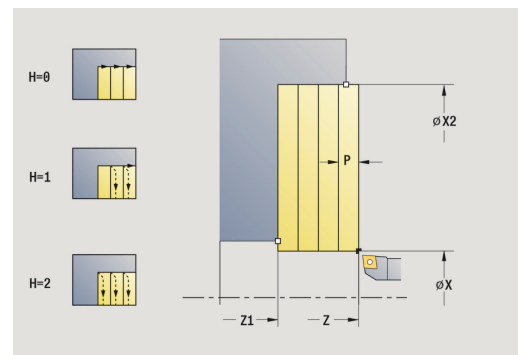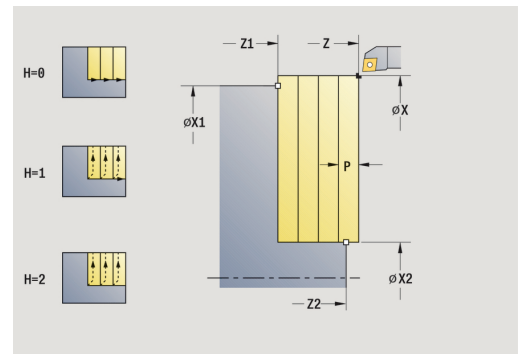

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 In avanzamento al **Punto finale profilo X2**
- 4 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino a raggiungere il **Punto iniziale profilo Z1**
- 7 Ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata assiale – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata assiale**





- ▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto di partenza** e **Punto iniziale profilo X1/Punto finale profilo Z2** tenendo conto dei sovrametalli.

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **X1, Z1:** Punto iniziale profilo
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **P:** Profondità di avanzamento – profondità di accostamento massima
- **H:** Lisciatura del profilo
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **I, K:** Sovramet. X e Z
- **A:** Angolo iniz. (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W:** Angolo finale (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R:** Raggio raccordo
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens.
 - Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o N. giri costante
- **F:** Avanzamento per giro
- **B1, B2:** -B smusso/+B arrotond. (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **BP:** Durata pausa – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
 - Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF:** Durata avanz. – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
 - Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **G47:** Distanza sicurezza
 - Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT:** M dopo T: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** M all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** M alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

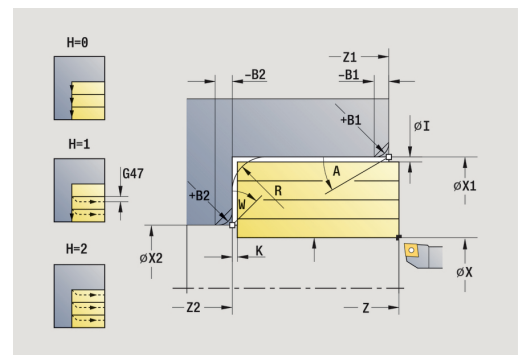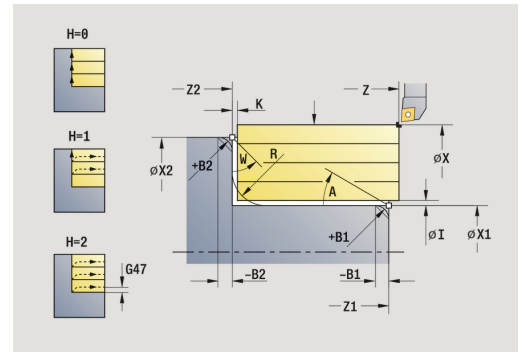

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Avanzamento fino al **Punto finale profilo Z2** o fino ad un elemento opzionale del profilo
- 4 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino a raggiungere il **Punto iniziale profilo X1**
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata radiale – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto di partenza** e **Punto iniziale profilo Z1/Punto finale profilo X2** tenendo conto dei sovrametalli.

Parametri ciclo



- **X, Z:** Punto di partenza
- **X1, Z1:** Punto iniziale profilo
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **P:** Profondità di avanzamento – profondità di accostamento massima
- **H:** Lisciatura del profilo
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **I, K:** Sovramet. X e Z
- **A:** Angolo iniz. (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W:** Angolo finale (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R:** Raggio raccordo
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens.

Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o N. giri costante
- **F:** Avanzamento per giro
- **B1, B2:** -B smusso/+B arrotond. (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **BP:** Durata pausa – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento

Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF:** Durata avanz. – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva

Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **G47:** Distanza sicurezza

Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT:** M dopo T: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** M all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** M alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

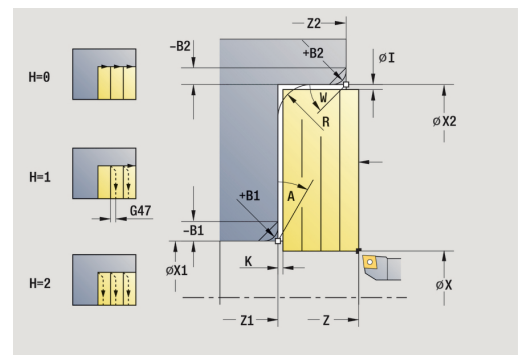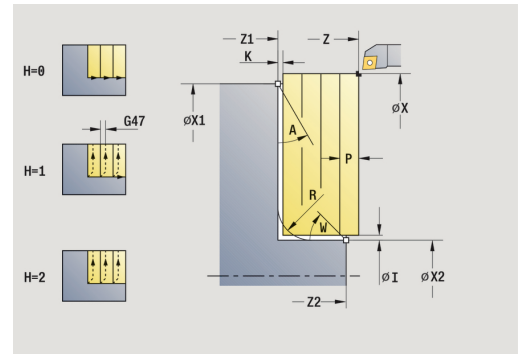

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Avanzamento fino al **Punto finale profilo X2** o fino ad un elemento opzionale del profilo
- 4 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino a raggiungere il **Punto iniziale profilo Z1**
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata assiale finitura



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata assiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo X1** a **Punto finale profilo Z2**.





Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1: Punto iniziale profilo**
- **Z2: Punto finale profilo**
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

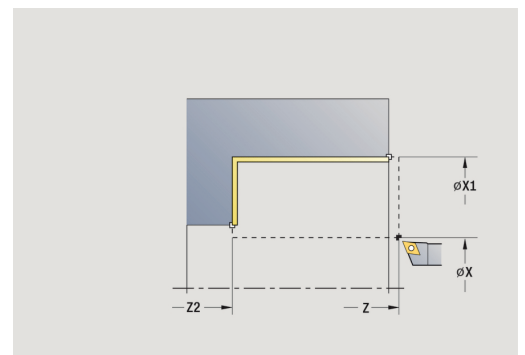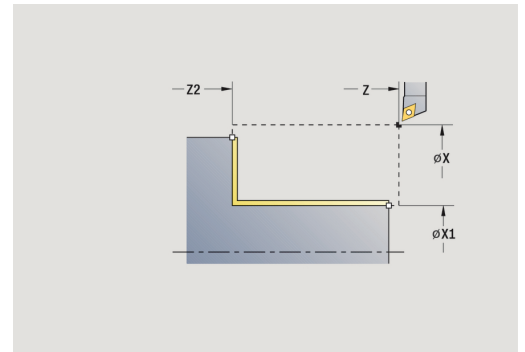

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione piana dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1**
- 2 Finitura dapprima in direzione assiale, poi piana
- 3 Ritorno in direzione assiale al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata radiale finitura



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo Z1** a **Punto finale profilo X2**.





Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2: Punto finale profilo**
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

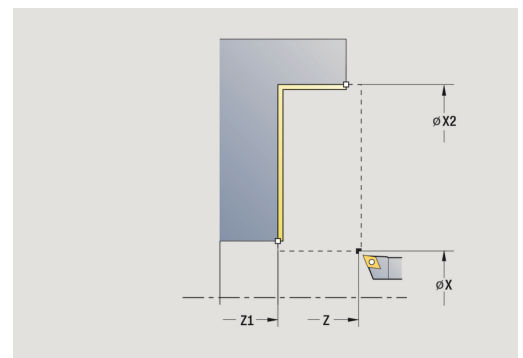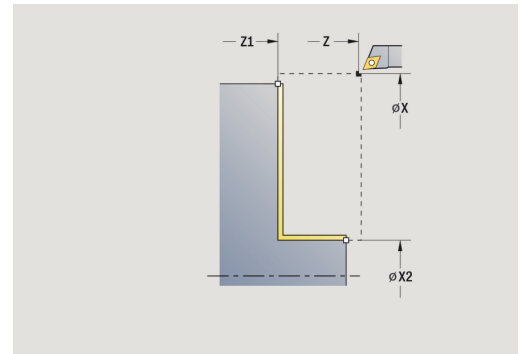

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione assiale dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo Z1**
- 2 Finitura prima in direzione piana, poi in direzione assiale
- 3 Ritorno in direzione piana al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata assiale finitura – Estesa



 
- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata assiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**



Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**.



L'utensile si arresta alla fine del ciclo.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)

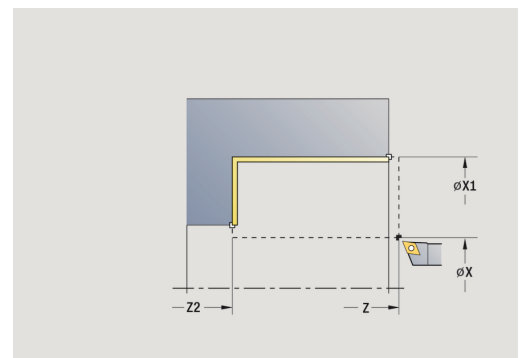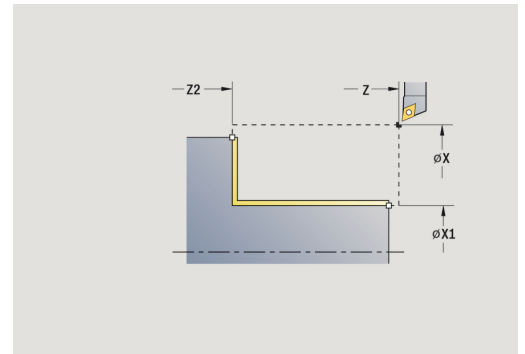

- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione piana dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte del profilo da **Punto iniziale profilo X1, Z1** a **Punto finale profilo X2, Z2** tenendo conto degli elementi opzionali del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata radiale finitura – Estesa



 
- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Passata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**



Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**.



L'utensile si arresta alla fine del ciclo.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)

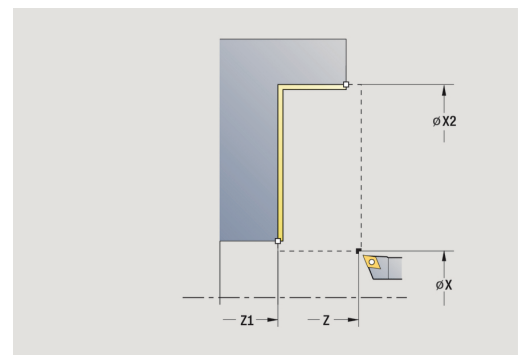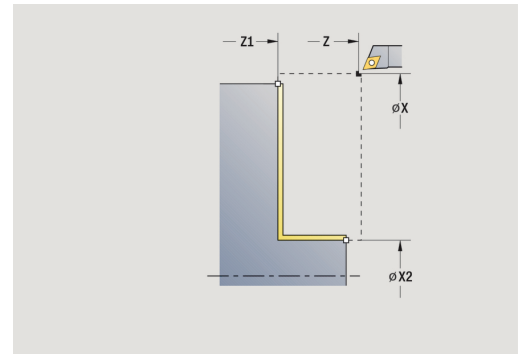

- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione assiale dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte del profilo da **Punto iniziale profilo X1, Z1** a **Punto finale profilo X2, Z2** tenendo conto degli elementi opzionali del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata assiale con entrata



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata assiale**



Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto iniziale profilo**, **Punto finale profilo** e **Angolo di entrata**.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

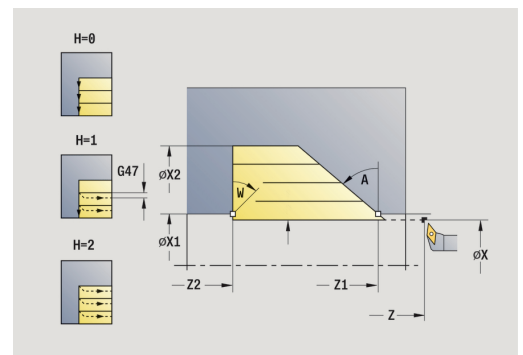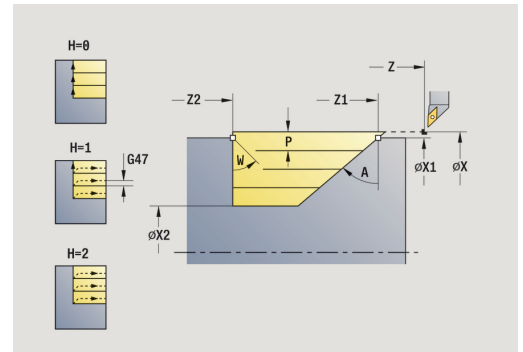



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto in **Angolo di entrata A**
- 4 Avanzamento fino al **Punto finale profilo Z2** o fino alla diagonale definita da **Angolo finale W**
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e nuovo avanzamento per la passata successiva
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2**
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata piana con entrata



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata radiale**



Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto iniziale profilo**, **Punto finale profilo** e **Angolo di entrata**.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

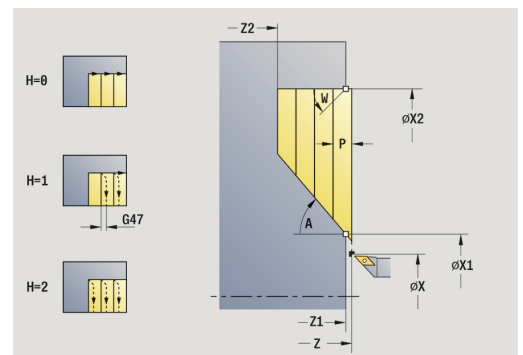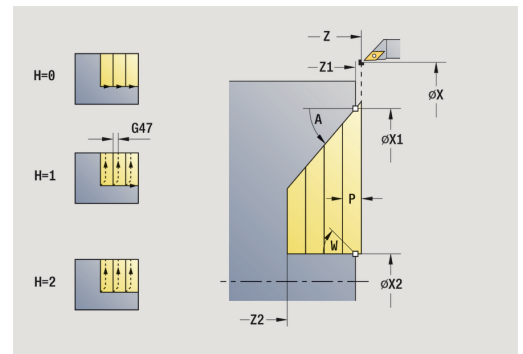



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto in **Angolo di entrata A**
- 4 Avanzamento fino al **Punto finale profilo X2** o fino alla diagonale definita da **Angolo finale W**
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e nuovo avanzamento per la passata successiva
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere il **Punto finale profilo Z2**
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata assiale con entrata – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata assiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**



Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto iniziale profilo**, **Punto finale profilo** e **Angolo di entrata** tenendo conto dei sovrametalli.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

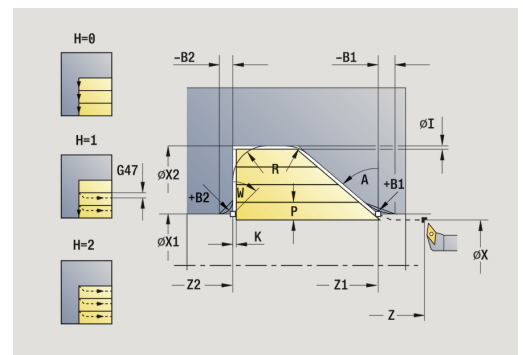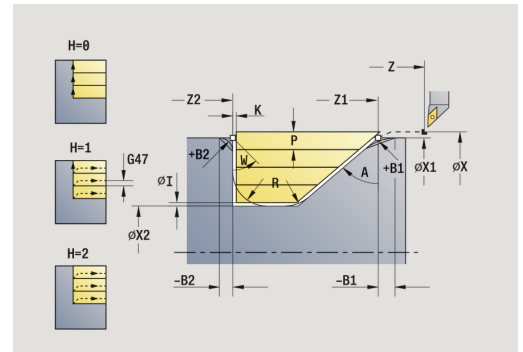

- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto in **Angolo di entrata A**
- 4 Avanzamento fino al **Punto finale profilo Z2** o fino ad un elemento opzionale del profilo
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2**
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata piana con entrata – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**



Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto iniziale profilo**, **Punto finale profilo** e **Angolo di entrata** tenendo conto dei sovrametalli.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0:** ad ogni taglio
 - **1:** all'ultima passata
 - **2:** nessuna lisciat.
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

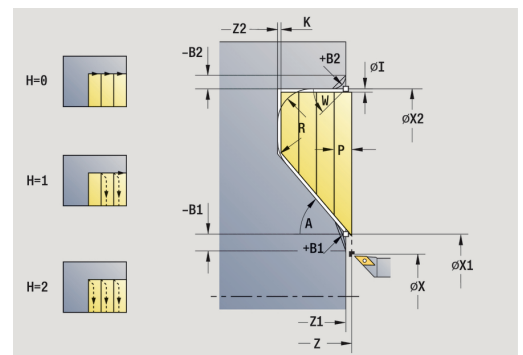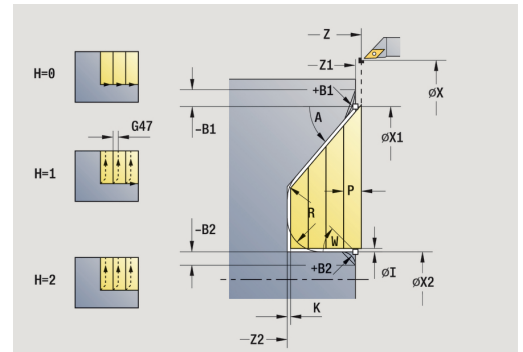

- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto in **Angolo di entrata A**
- 4 Avanzamento fino al **Punto finale profilo X2** o fino ad un elemento a scelta del profilo
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere il **Punto finale profilo Z2**
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura con entrata assiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata assiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**. Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.





- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

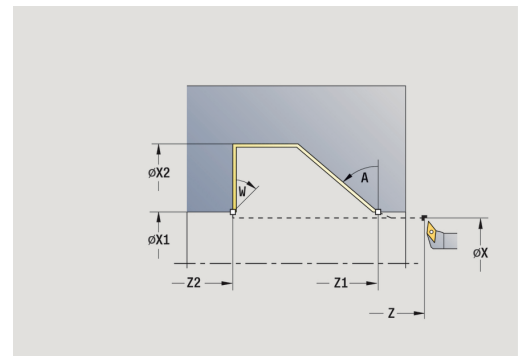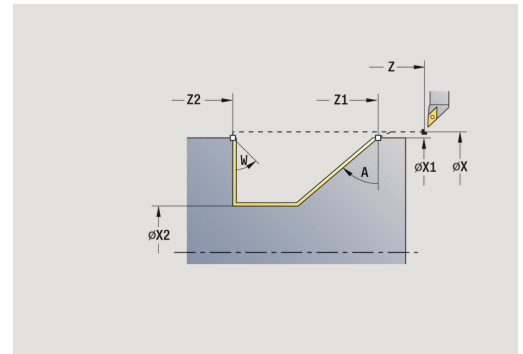

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione piana dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura con entrata piana



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**



Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**. Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

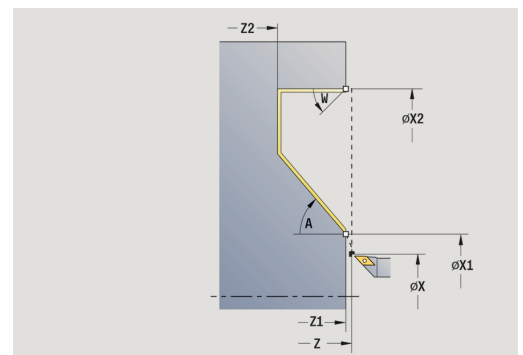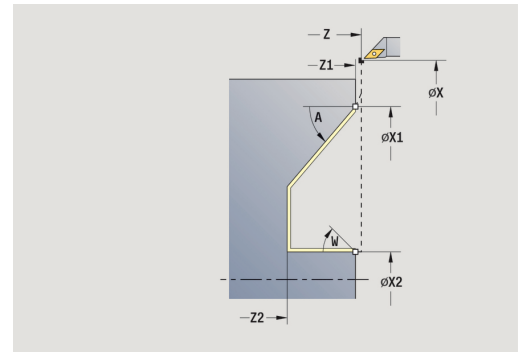

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in direzione piana dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura con entrata assiale – Estesa




- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata assiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**

 

- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**



Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**. L'utensile si arresta alla fine del ciclo.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B** > 0: raggio raccordo
 - **B** < 0: larghezza smusso
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

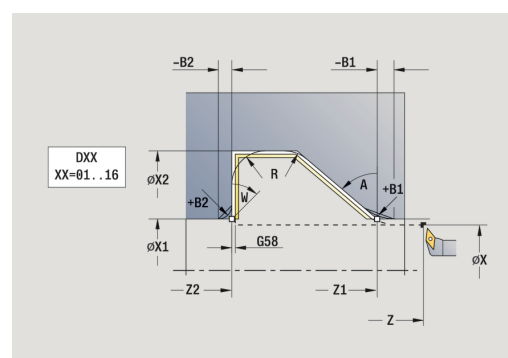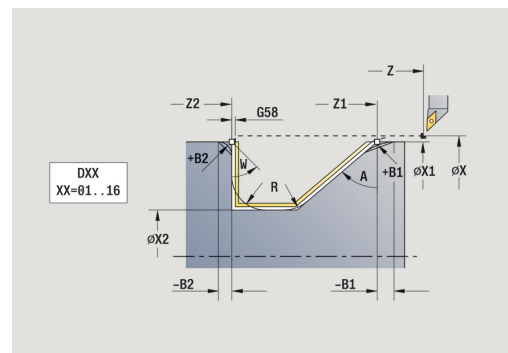

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte del profilo definita, tenendo conto degli elementi opzionali del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata di finitura con entrata piana – Estesa



 
- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Entrata radiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**



Il ciclo rifinisce la parte del profilo da **Punto iniziale profilo** a **Punto finale profilo**. L'utensile si arresta alla fine del ciclo.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **A: Angolo di entrata** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

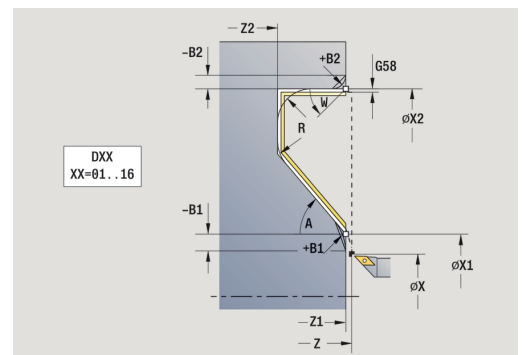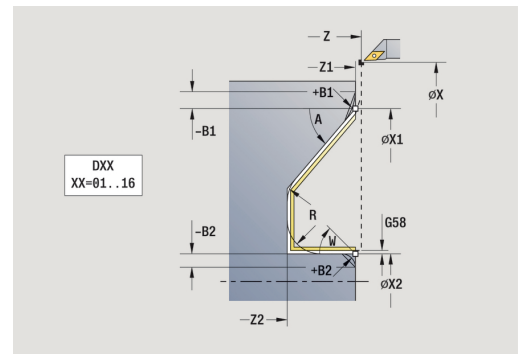

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** al **Punto iniziale profilo X1, Z1**
- 2 Finitura della parte del profilo definita, tenendo conto degli elementi opzionali del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata parallela al profilo ICP assiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **ICP-Parall. a profilo ass.**

Il ciclo sgrossa parallelamente al profilo l'area definita.



- Il ciclo sgrossa parallelamente al profilo in funzione di **Sovramet. pezzo grezzo J** e **Tipo di sezioni H**:
 - **J = 0**: l'area descritta da **X**, **Z** e dal profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli
 - **J > 0**: l'area descritta dal profilo ICP (più sovrametallo) e dal **Sovramet. pezzo grezzo J**
 - L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato

NOTA





Attenzione Pericolo di collisione!

Con **Sovramet. pezzo grezzo J > 0** il controllo numerico non verifica se la **Profondità di avanzamento P** programmata è possibile con la geometria attuale del tagliente in direzione piana e assiale. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Selezionare la **Profondità di avanzamento P** idonea alla geometria attuale del tagliente

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
 - **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
 - **P: Profondità di avanzamento** (viene valutata in funzione di **J**)
 - **J = 0**: **P** è la profondità di avanzamento massima. Il ciclo riduce la profondità di avanzamento, se l'avanzamento programmato non è possibile a causa della geometria del tagliente in direzione piana o assiale.
 - **J > 0**: **P** è la profondità di avanzamento. Questo avanzamento viene utilizzato in direzione assiale e piana.
 - **H: Tipo di sezioni** – il ciclo esegue la lavorazione
 - **0: prof. truc. cost.**
 - **1: equidis. sezioni**
 - **I, K: Sovramet. X e Z**
 - **J: Sovramet. pezzo grezzo**
 - **J = 0**: il ciclo lavora a partire dalla posizione utensile
 - **J > 0**: il ciclo lavora l'area descritta dal sovrametallo parte grezza
 - **HR: Direzione princ. lavorazione**
 - **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
- Ulteriori informazioni:** "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182

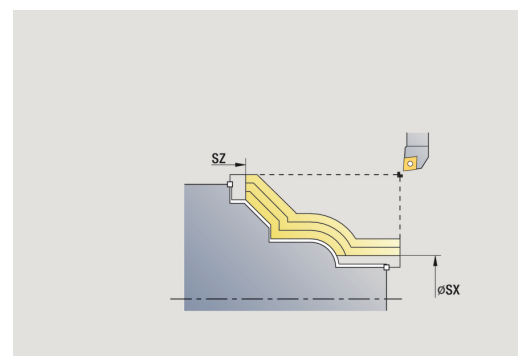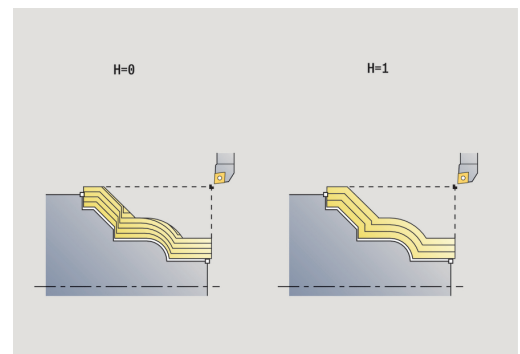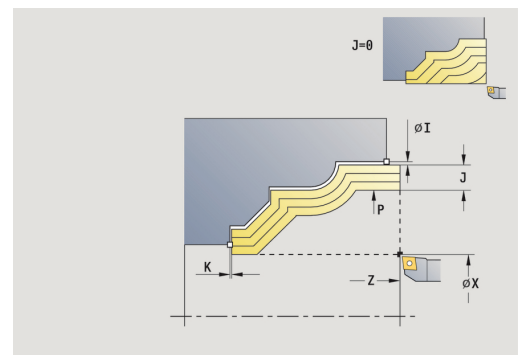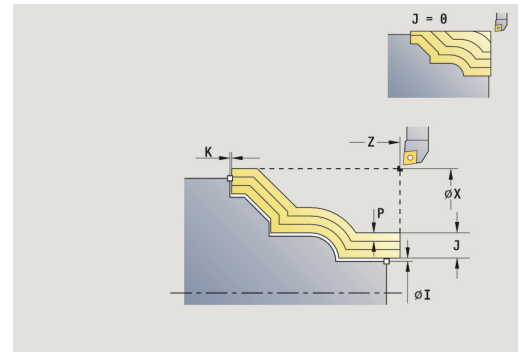

- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **A: Angolo avvic.** (riferimento: asse Z; default: parallelo all'asse Z)
- **W: Angolo allont.** (riferimento: asse Z; default: ortogonale all'asse Z)
- **XA, ZA: P.di partenza p.grezza** (definizione dello spigolo del profilo parte grezza – valutazione soltanto se non è definita alcuna parte grezza)
 - **XA, ZA** non programmato: il profilo parte grezza viene calcolato sulla base della posizione dell'utensile e del profilo ICP
 - **XA, ZA** programmato: definizione dello spigolo del profilo parte grezza
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento) tenendo in considerazione il **Sovramet. pezzo grezzo J** e il **Tipo di sezioni H**
 - **J = 0**: la geometria del tagliente viene considerata. In questo modo si possono ottenere accostamenti differenti in direzione assiale e piana
 - **J > 0**: in direzione assiale e piana viene utilizzato lo stesso accostamento
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Lavorazione secondo la configurazione di taglio calcolata
- 4 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a lavorare l'area definita
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata parallela al profilo ICP piana



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Parall. a profilo ICP radiale**

Il ciclo sgrossa parallelamente al profilo l'area definita.



- Il ciclo sgrossa parallelamente al profilo in funzione di **Sovramet. pezzo grezzo J** e **Tipo di sezioni H**:
 - **J = 0**: l'area descritta da **X, Z** e dal profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli
 - **J > 0**: l'area descritta dal profilo ICP (più sovrametallo) e dal **Sovramet. pezzo grezzo J**
 - L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato

NOTA





Attenzione Pericolo di collisione!

Con **Sovramet. pezzo grezzo J > 0** il controllo numerico non verifica se la **Profondità di avanzamento P** programmata è possibile con la geometria attuale del tagliente in direzione piana e assiale. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Selezionare la **Profondità di avanzamento P** idonea alla geometria attuale del tagliente

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
 - **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
 - **P: Profondità di avanzamento** (viene valutata in funzione di **J**)
 - **J = 0**: **P** è la profondità di avanzamento massima. Il ciclo riduce la profondità di avanzamento, se l'avanzamento programmato non è possibile a causa della geometria del tagliente in direzione piana o assiale.
 - **J > 0**: **P** è la profondità di avanzamento. Questo avanzamento viene utilizzato in direzione assiale e piana.
 - **H: Tipo di sezioni** – il ciclo esegue la lavorazione
 - **0: prof. truc. cost.**
 - **1: equidis. sezioni**
 - **I, K: Sovramet. X e Z**
 - **J: Sovramet. pezzo grezzo**
 - **J = 0**: il ciclo lavora a partire dalla posizione utensile
 - **J > 0**: il ciclo lavora l'area descritta dal sovrametallo parte grezza
 - **HR: Direzione princ. lavorazione**
 - **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
- Ulteriori informazioni:** "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182

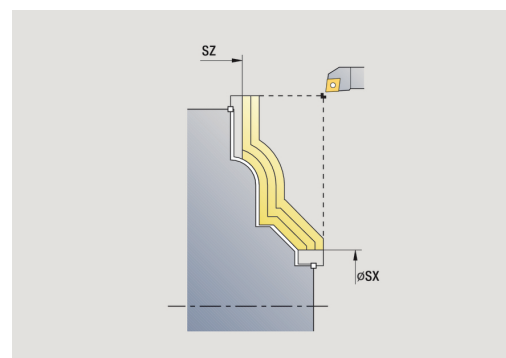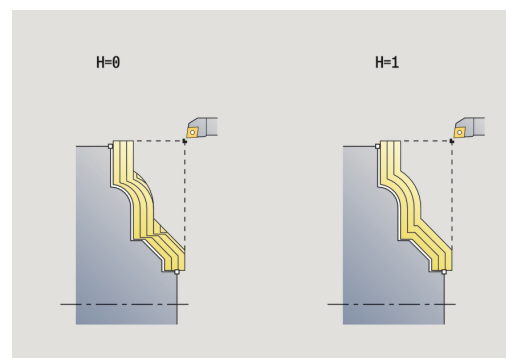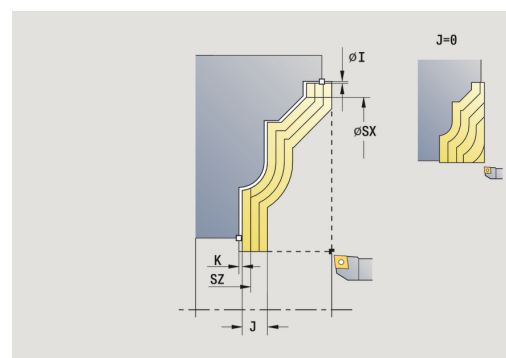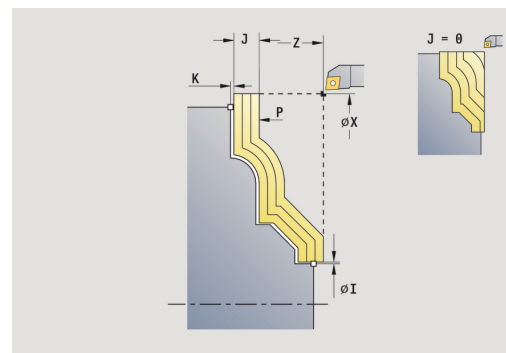

- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **A: Angolo avv.** (riferimento: asse Z; default: ortogonale all'asse Z)
- **W: Angolo allont.** (riferimento: asse Z; default: parallelo all'asse Z)
- **XA, ZA: P.di partenza p.grezza** (definizione dello spigolo del profilo parte grezza – valutazione soltanto se non è definita alcuna parte grezza)
 - **XA, ZA** non programmato: il profilo parte grezza viene calcolato sulla base della posizione dell'utensile e del profilo ICP
 - **XA, ZA** programmato: definizione dello spigolo del profilo parte grezza
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento) tenendo in considerazione il **Sovramet. pezzo grezzo J** e il **Tipo di sezioni H**
 - **J = 0**: la geometria del tagliente viene considerata. In questo modo si possono ottenere accostamenti differenti in direzione assiale e piana
 - **J > 0**: in direzione assiale e piana viene utilizzato lo stesso accostamento
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Lavorazione secondo la configurazione di taglio calcolata
- 4 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a lavorare l'area definita
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura parallela al profilo ICP assiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **ICP-Parall. a profilo ass.**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP.
L'utensile si arresta alla fine del ciclo.





L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo viene ignorato.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **DI, DK: Sovrametallo X e Z** parallelo all'asse
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

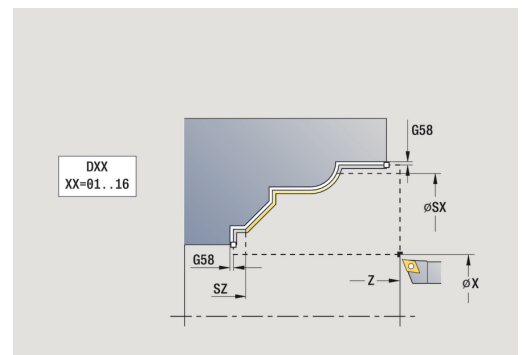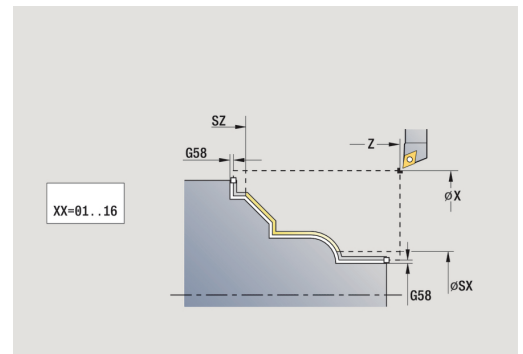

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelamente all'asse dal **Punto di partenza** al punto di partenza del profilo ICP
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Passata di finitura parallela al profilo ICP piana



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Parall. a profilo ICP radiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP.
L'utensile si arresta alla fine del ciclo.





L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo viene ignorato.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **DI, DK: Sovrametallo X e Z** parallelo all'asse
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

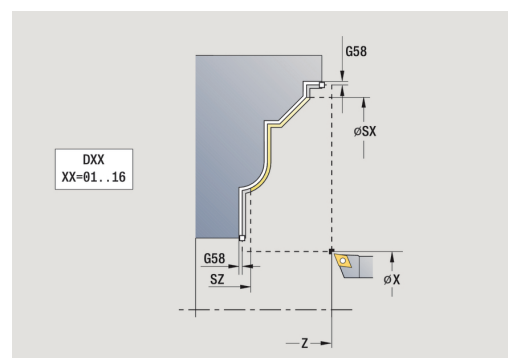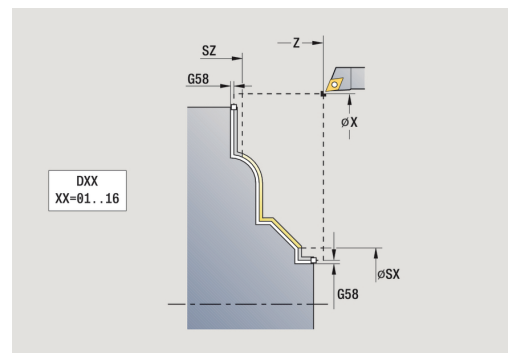

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelamente all'asse dal **Punto di partenza** al punto di partenza del profilo ICP
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Profilo ICP finitura radiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Profilo ICP assiale**




Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto di partenza** e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0: ad ogni taglio**
 - **1: all'ultima passata**
 - **2: nessuna lisciatura.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **E: Comportamento in entrata**
 - Nessuna immissione: senza riduzione automatica dell'avanzamento
 - **E = 0:** senza entrata
 - **E > 0:** avanzamento in profondità impiegato
- **O: Mascheramento sottosquadro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **A: Angolo avvic.** (riferimento: asse Z; default: parallelo all'asse Z)

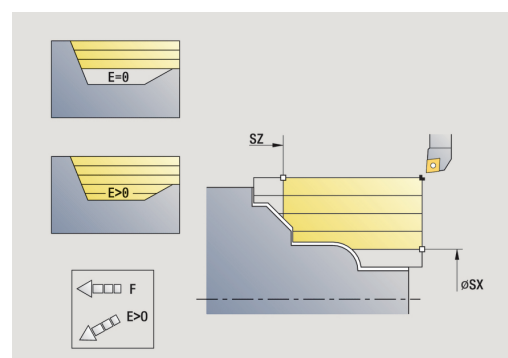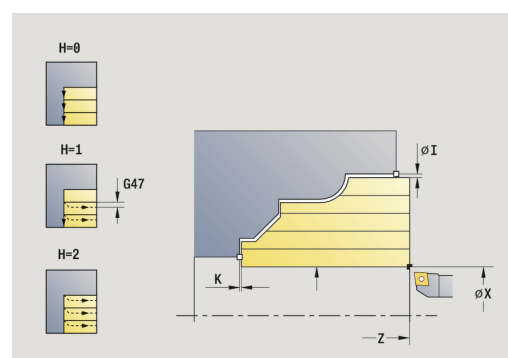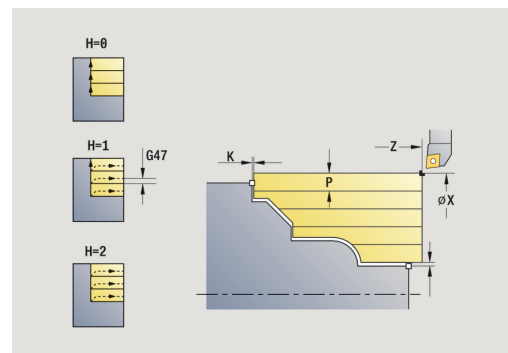

- **W: Angolo allont.** (riferimento: asse Z; default: ortogonale all'asse Z)
- **XA, ZA: P.di partenza p.grezza** (definizione dello spigolo del profilo parte grezza – valutazione soltanto se non è definita alcuna parte grezza)
 - **XA, ZA** non programmato: il profilo parte grezza viene calcolato sulla base della posizione dell'utensile e del profilo ICP
 - **XA, ZA** programmato: definizione dello spigolo del profilo parte grezza
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto per profili discendenti
- 4 Lavorazione secondo la configurazione di taglio calcolata
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a lavorare l'area definita
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Profilo ICP radiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Profilo ICP radiale**




Il ciclo sgrossa l'area descritta da punto di partenza e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli.



- L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo rimane invariato
- Maggiore è l'inclinazione con cui l'utensile penetra il materiale, tanto maggiore è la riduzione di avanzamento (max 50%)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **H: Lisciatura del profilo**
 - **0: ad ogni taglio**
 - **1: all'ultima passata**
 - **2: nessuna lisciat.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **E: Comportamento in entrata**
 - Nessuna immissione: senza riduzione automatica dell'avanzamento
 - **E = 0:** senza entrata
 - **E > 0:** avanzamento in profondità impiegato
- **O: Mascheramento sottosquadro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **A: Angolo avvic.** (riferimento: asse Z; default: parallelo all'asse Z)

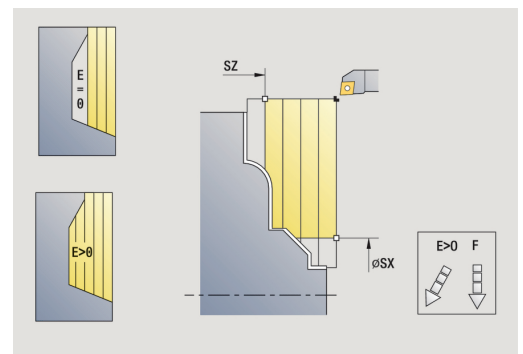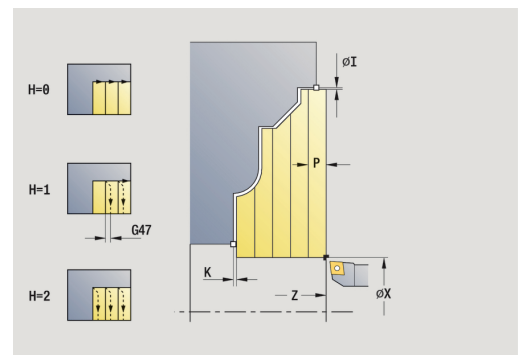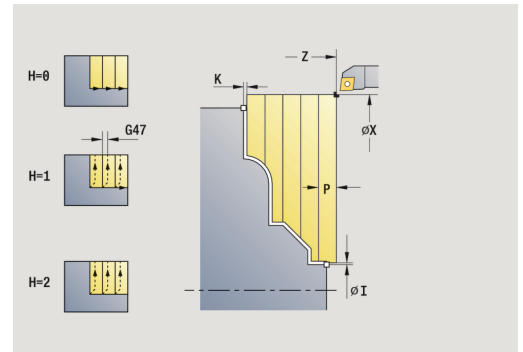

- **W: Angolo allont.** (riferimento: asse Z; default: ortogonale all'asse Z)
- **XA, ZA: P.di partenza p.grezza** (definizione dello spigolo del profilo parte grezza – valutazione soltanto se non è definita alcuna parte grezza)
 - **XA, ZA** non programmato: il profilo parte grezza viene calcolato sulla base della posizione dell'utensile e del profilo ICP
 - **XA, ZA** programmato: definizione dello spigolo del profilo parte grezza
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Sgrossatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio (accostamento)
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse per la prima passata
- 3 Inizio lavorazione con avanzamento ridotto per profili discendenti
- 4 Lavorazione secondo la configurazione di taglio calcolata
- 5 Allontanamento dal profilo in funzione della **Lisciatura del profilo H**
- 6 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a lavorare l'area definita
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura ICP assiale



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Profilo ICP assiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP.
L'utensile si arresta alla fine del ciclo.





L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo viene ignorato.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **DI, DK: Sovrametallo X e Z** parallelo all'asse
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

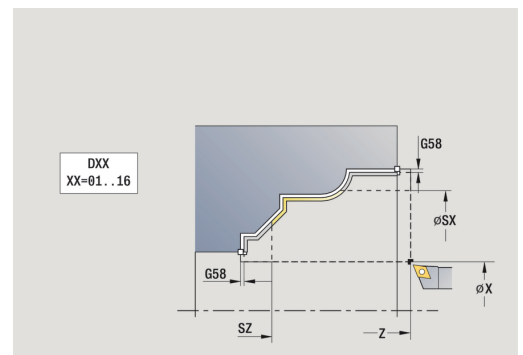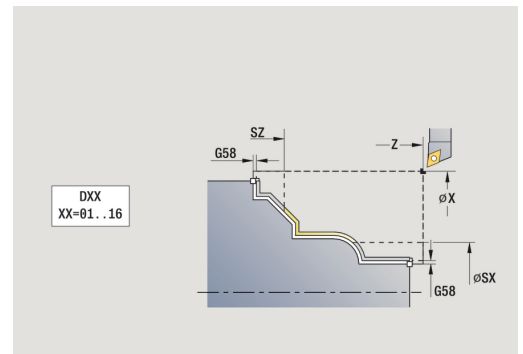

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelamente all'asse dal **Punto di partenza** al punto di partenza del profilo ICP
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Passata di finitura ICP piano



- ▶ Selezionare **Cicli asp.truc. assiale/rad.**



- ▶ Selezionare **Profilo ICP radiale**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP.
L'utensile si arresta alla fine del ciclo.





L'utensile penetra con l'angolo massimo possibile, il materiale residuo viene ignorato.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **DXX: Numero additivo di correz** (intervallo: 1-16)
Ulteriori informazioni: "Correzione addizionale Dxx", Pagina 183
- **G58: Sovramet. parall. profilo**
- **DI, DK: Sovrametallo X e Z** parallelo all'asse
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

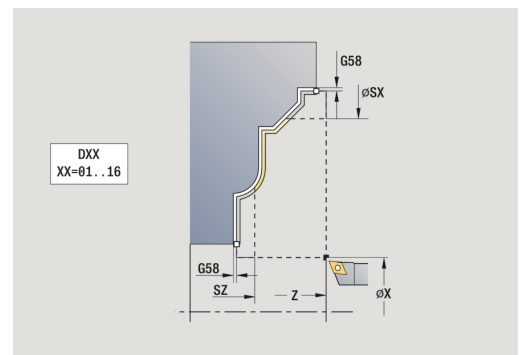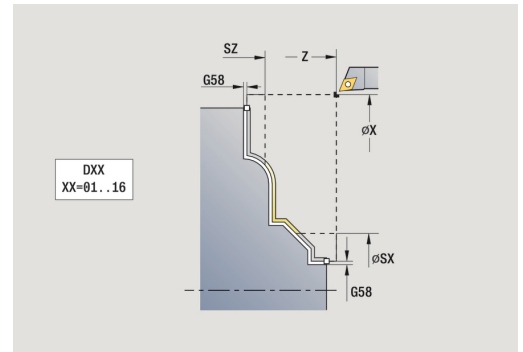

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento parallelamente all'asse dal **Punto di partenza** al punto di partenza del profilo ICP
- 2 Finitura della parte definita del profilo
- 3 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Esempi di cicli di asportazione trucioli

Sgrossatura e finitura di un profilo esterno




L'area contrassegnata da **AP (Punto iniziale profilo)** a **EP (Punto finale profilo)** viene sgrossata con il ciclo Passata assiale – Estesa tenendo conto dei sovrametalli. Nel passo successivo tale parte del profilo viene rifinita con Passata assiale – Estesa.

Il **ciclo esteso** esegue sia il raccordo sia la diagonale a fine profilo.

I parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** sono determinanti per la direzione di passata e di accostamento, in questo esempio per la lavorazione esterna e l'accostamento in direzione $-X$.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 1 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto

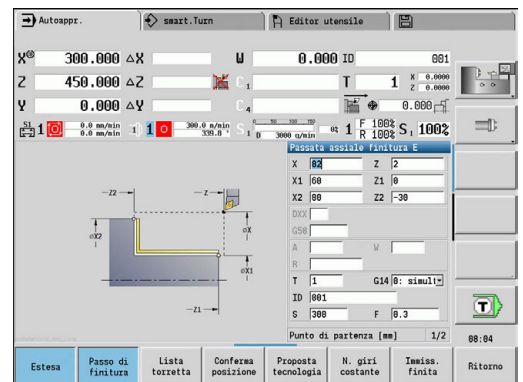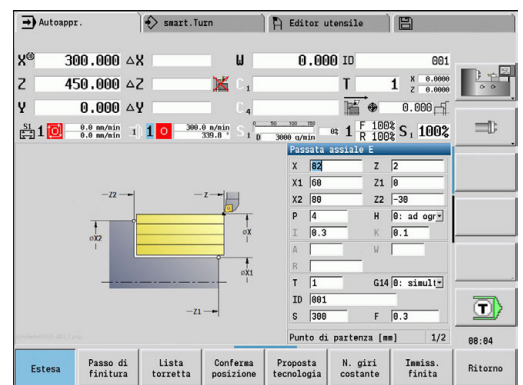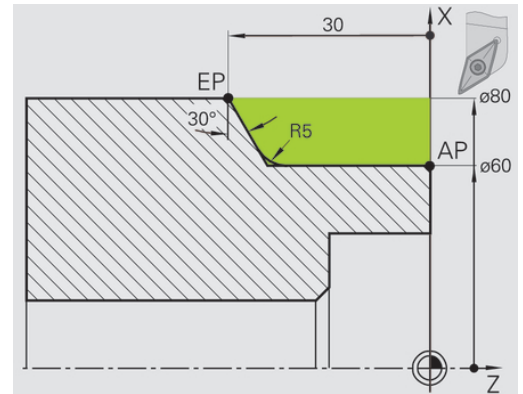

Sgrossatura e finitura di un profilo interno




L'area contrassegnata da **AP (Punto iniziale profilo)** a **EP (Punto finale profilo)** viene sgrossata con il ciclo Passata assiale – Estesa tenendo conto dei sovrametalli. Nel passo successivo tale parte del profilo viene rifinita con Passata assiale – Estesa.

Il **ciclo esteso** esegue sia il raccordo sia lo smusso a fine profilo.

I parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** sono determinanti per la direzione di passata e di accostamento, in questo esempio per la lavorazione interna e l'accostamento in direzione +X.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione interna)
- **TO** = 7 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto

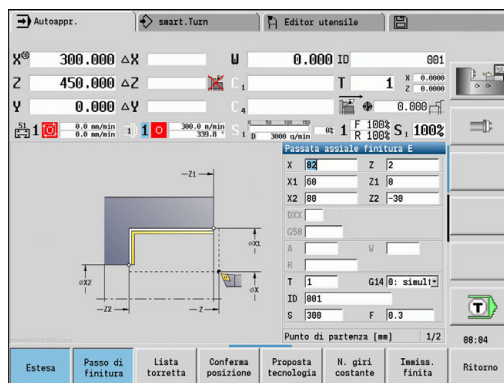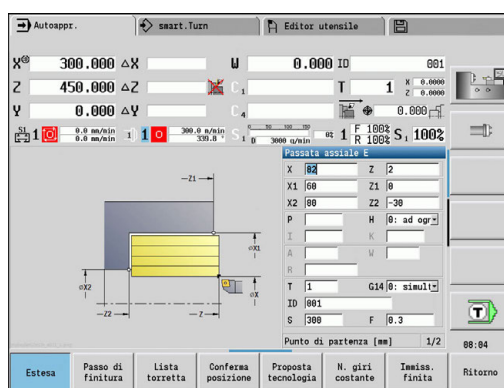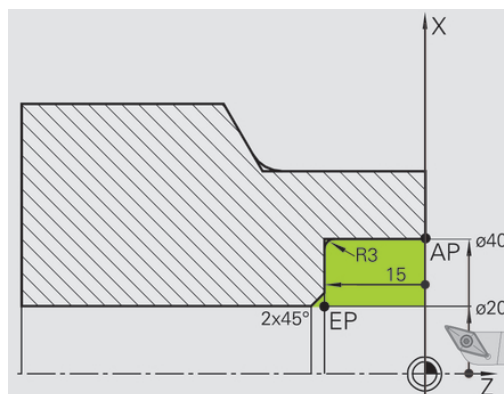

Sgrossatura (svuotamento) impiegando il ciclo con entrata

L'utensile impiegato non può iniziare la lavorazione con un angolo di 15° . Per tale ragione l'area viene lavorata in due passi.

1° passo

L'area contrassegnata da **AP (Punto iniziale profilo)** a **EP (Punto finale profilo)** viene sgrossata con il ciclo **Entrata assiale E** tenendo conto dei sovrametalli.



L'**Angolo iniziale A** viene predefinito con 15° , come quotato sul disegno. Il controllo numerico calcola l'angolo di entrata massimo possibile sulla base dei parametri utensile. Il materiale residuo viene ignorato e lavorato nel 2° passo.

Il **ciclo esteso** si impiega per realizzare i raccordi ai lati.

Tenere presente i parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** che sono determinanti per la passata e la direzione di avanzamento, in questo esempio per la lavorazione esterna e l'avanzamento in direzione $-X$.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 1 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto

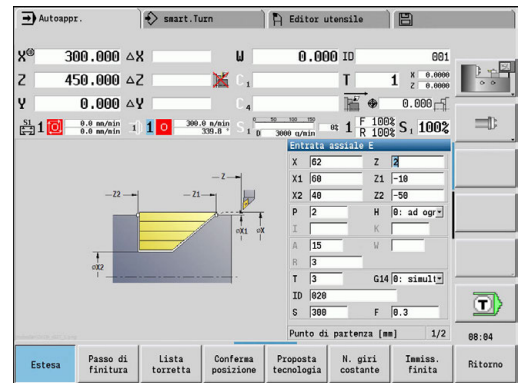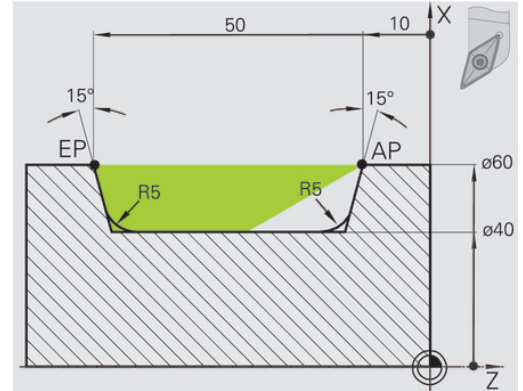

2° passo

Il materiale residuo (area evidenziata in figura) viene sgrossato con **Entrata assiale E**. Prima di eseguire questo passo si cambia l'utensile.



Il **ciclo esteso** si impiega per realizzare i raccordi ai lati.

I parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** sono determinanti per la passata e la direzione di avanzamento, in questo esempio per la lavorazione esterna e l'avanzamento in direzione -X.

Il parametro **Punto iniziale profilo Z1** è stato determinato durante la simulazione del 1° passo.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 3 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto

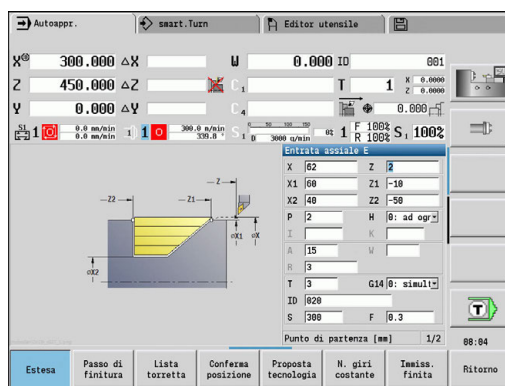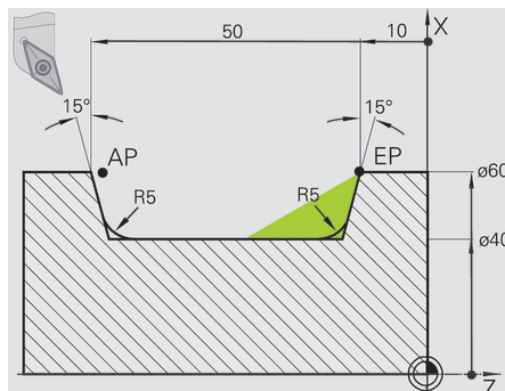

5.5 Cicli di troncatura

Opzione menu	Significato
--------------	-------------



Il gruppo Cicli di troncatura comprende i cicli di esecuzione gola, tornitura-troncatura, esecuzione scarico e scanalatura. I profili semplici si lavorano con **cicli base**, mentre quelli complessi con **cicli estesi**.

I cicli di troncatura ICP lavorano qualsiasi profilo descritto con **ICP**.

Ulteriori informazioni: "Profili ICP", Pagina 422



- **Configurazione di taglio:** il controllo numerico calcola una larghezza uniforme di troncatura che è $\leq P$
- Sovrametallo: viene considerato nel **ciclo esteso**
- La compensazione del raggio del tagliente viene eseguita (eccezione **Scarico forma K**)

Direzione di passata e di avanzamento per cicli di troncatura

Il controllo numerico determina la direzione di passata e avanzamento sulla base dei parametri ciclo.

Sono determinanti:

- **Ciclo base:** i parametri **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina:** posizione attuale dell'utensile) e **Punto iniziale profilo X1/ Punto finale profilo Z2**
- **Ciclo esteso:** i parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2**
- **Cicli ICP:** i parametri **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina:** posizione attuale dell'utensile) e punto di partenza del profilo ICP

Opzione menu	Cicli di troncatura
--------------	---------------------



Gola radiale/Gola assiale

Cicli di troncatura e finitura per profili semplici



Troncatura ICP radiale/Troncatura ICP assiale

Cicli di troncatura e finitura per profili qualsiasi




Torn.tronc. radiale/Torn.tronc. assiale




Cicli di tornitura-troncatura e finitura per profili semplici e qualsiasi



Sottosquadro forma H

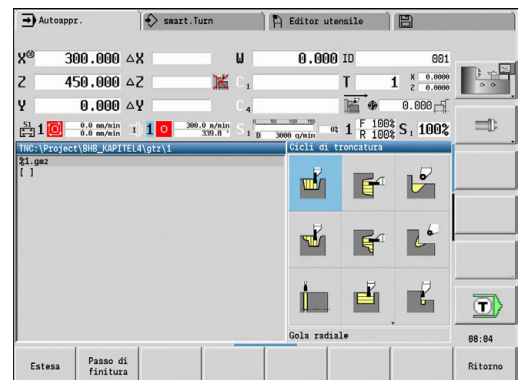Scarico forma H

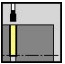




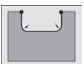
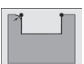
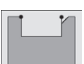
Opzione menu	Cicli di troncatura
	Sottosquadro forma K Scarico forma K
	Sottosquadro forma U Scarico forma U
	Scanalatura Ciclo per esecuzione scanalature

Posizione dello scarico

Il controllo numerico determina la posizione dello scarico sulla base dei parametri ciclo **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina**: posizione attuale dell'utensile) e **Punto iniziale profilo X1, Z1**.

Forme del profilo

Elementi del profilo per cicli per esecuzione gola

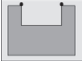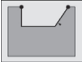	Ciclo base Passata di area rettangolare
	Ciclo esteso Diagonale a inizio profilo
	Ciclo esteso Diagonale a fine profilo
	Ciclo esteso Raccordo in entrambi gli spigoli
	Ciclo esteso Smusso o raccordo a inizio profilo
	Ciclo esteso Smusso o raccordo a fine profilo

Gola radiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**





- ▶ Selezionare **Gola radiale**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

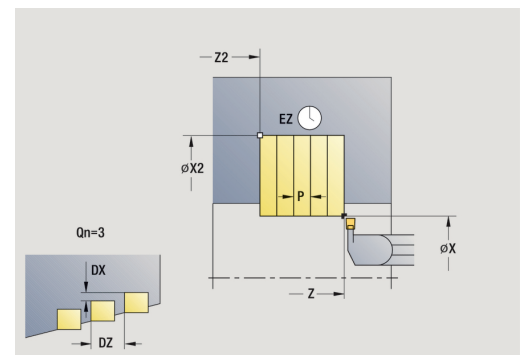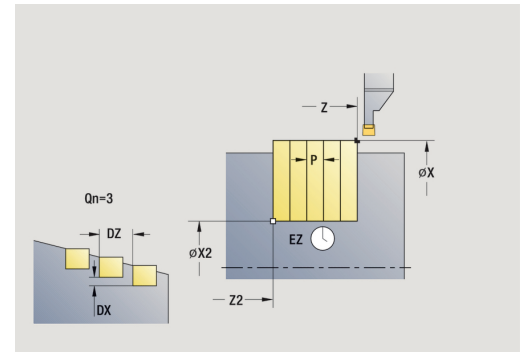

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 In avanzamento al **Punto finale profilo X2**
- 4 Sosta della **Durata EZ** in questa posizione
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino ad eseguire la gola
- 7 Ripetizione di 2...6, fino a realizzare tutte le gole
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola assiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**





- ▶ Selezionare **Gola assiale**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

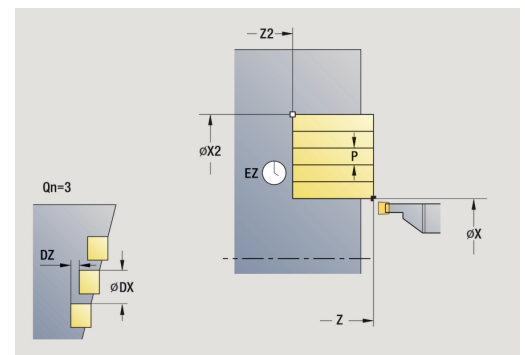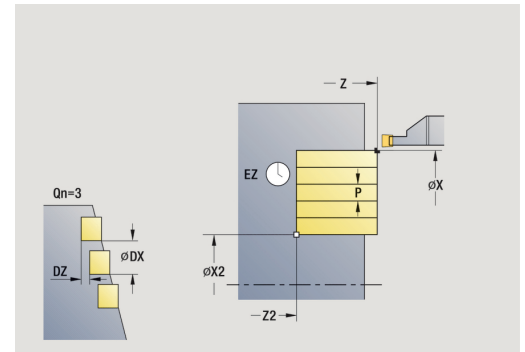

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 In avanzamento al **Punto finale profilo Z2**
- 4 Sosta della **Durata EZ** in questa posizione
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino ad eseguire la gola
- 7 Ripetizione di 2...6, fino a realizzare tutte le gole
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola radiale – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola radiale**






- ▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **ET: Profondità di incisione** per ogni accostamento
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

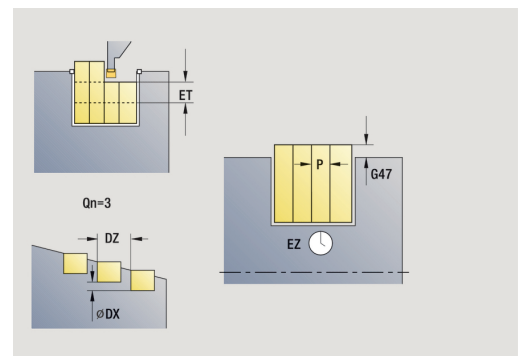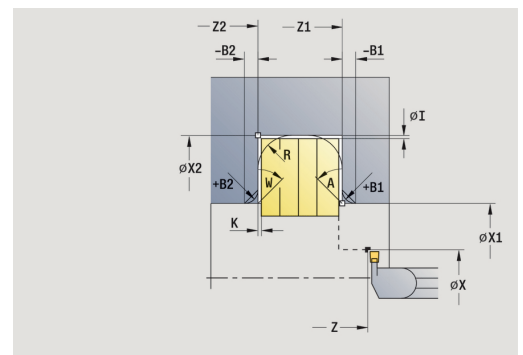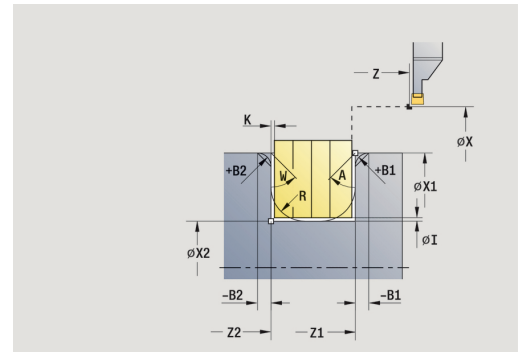

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Avanzamento fino al **Punto finale profilo X2** o fino ad un elemento a scelta del profilo
- 4 Sosta della **Durata EZ** in questa posizione
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino ad eseguire la gola
- 7 Ripetizione di 2...6, fino a realizzare tutte le gole
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola assiale – Estesa



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola assiale**






- ▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **ET: Profondità di incisione** per ogni accostamento
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

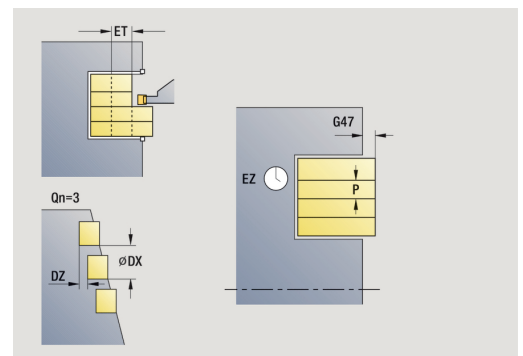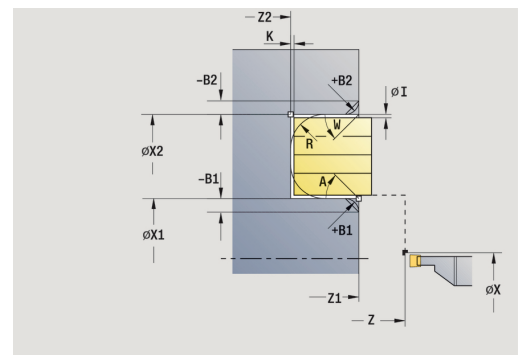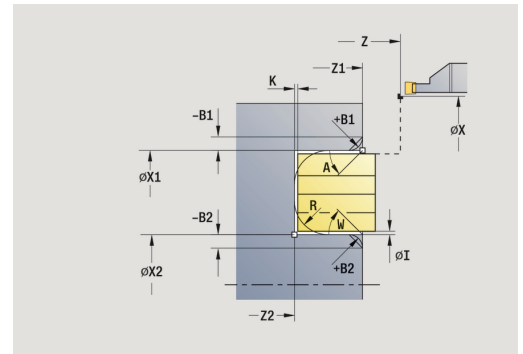

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Avanzamento fino al **Punto finale profilo Z2** o fino ad un elemento opzionale del profilo
- 4 Sosta della **Durata EZ** in questa posizione
- 5 Ritorno e nuovo avanzamento
- 6 Ripetizione di 3...5, fino ad eseguire la gola
- 7 Ripetizione di 2...6, fino a realizzare tutte le gole
- 8 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola radiale finitura



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola radiale**





- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

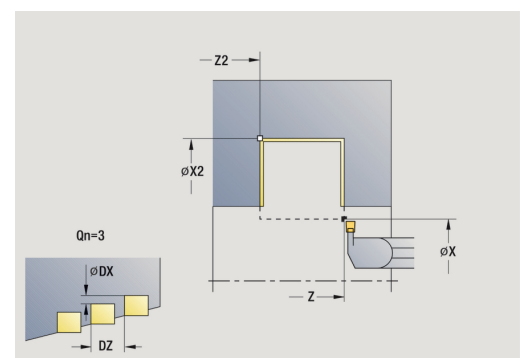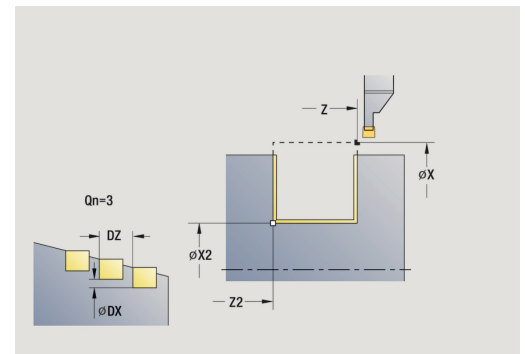

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura. Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura del primo fianco e della base fino a poco prima della fine della gola
- 4 Avanzamento parallelamente all'asse per il secondo fianco
- 5 Finitura del secondo fianco e della restante base
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a realizzare tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Gola assiale finitura



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola assiale**





- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

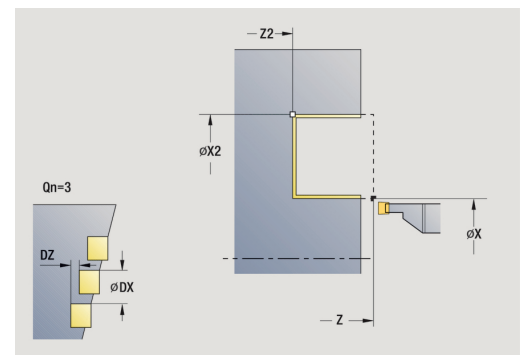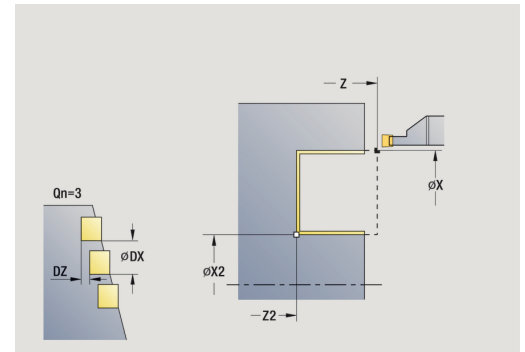

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura. Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura del primo fianco e della base fino a poco prima della fine della gola
- 4 Avanzamento parallelamente all'asse per il secondo fianco
- 5 Finitura del secondo fianco e della restante base
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a realizzare tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola radiale finitura – Estesa



 
- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola radiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**





- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)

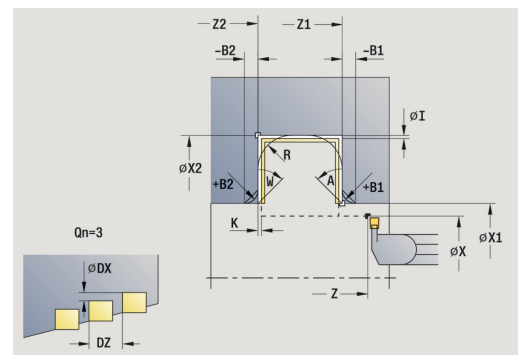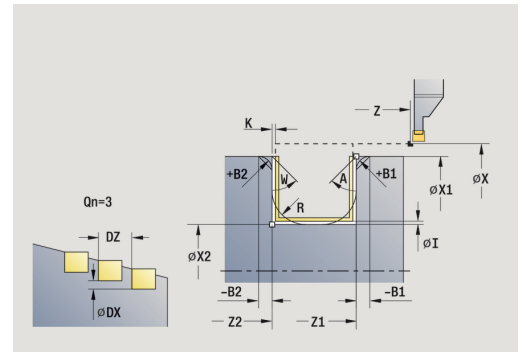

- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura del primo fianco (tenendo conto degli elementi opzionali del profilo) e della base fino a poco prima della fine della gola
- 4 Avanzamento parallelamente all'asse per il secondo fianco
- 5 Finitura del secondo fianco (tenendo conto degli elementi opzionali del profilo) e della restante base
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a rifinire tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Gola assiale finitura – Estesa



 
- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola assiale**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**





- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)

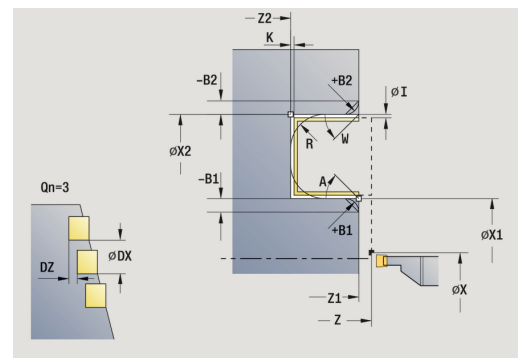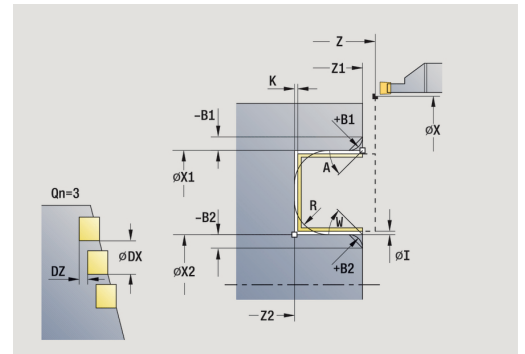

- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.
Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura del primo fianco (tenendo conto degli elementi opzionali del profilo) e della base fino a poco prima della fine della gola
- 4 Avanzamento parallelamente all'asse per il secondo fianco
- 5 Finitura del secondo fianco (tenendo conto degli elementi opzionali del profilo) e della restante base
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a rifinire tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Cicli per esecuzione gola ICP radiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**






- ▶ Selezionare **Gola radiale ICP**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **ET: Profondità di incisione** per ogni accostamento
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

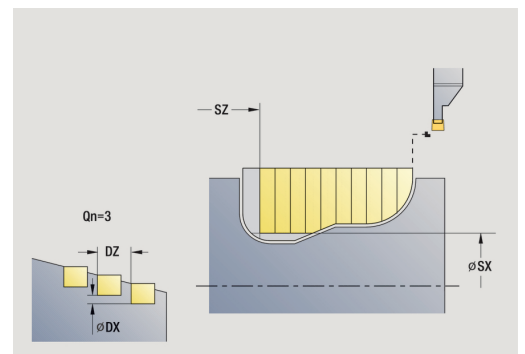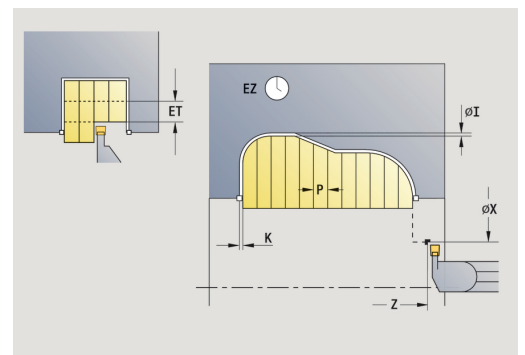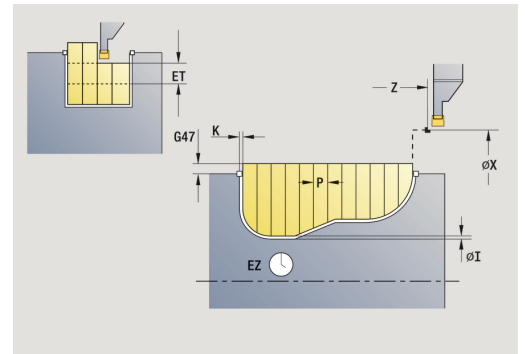

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.

Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Lavorazione conformemente al profilo definito
- 4 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 5 Ripetizione di 3...4, fino ad eseguire la gola
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a realizzare tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Cicli per esecuzione gola ICP assiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**






- ▶ Selezionare **Gola assiale ICP**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Larghezza di tronc.** – incrementi $\leq P$ (nessuna immissione: $P = 0,8 * \text{larghezza tagliente utensile}$)
- **ET: Profondità di incisione** per ogni accostamento
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **EZ: Durata** – tempo di rottura truciolo (default: durata di due giri)
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

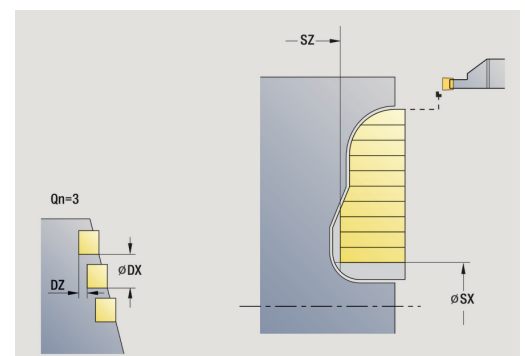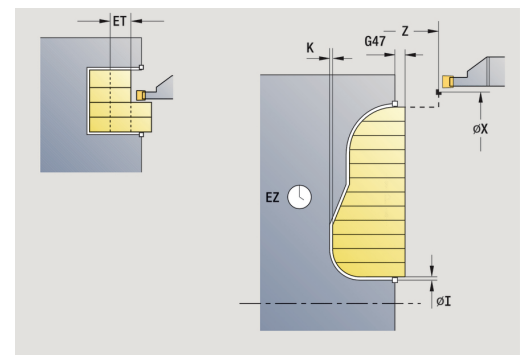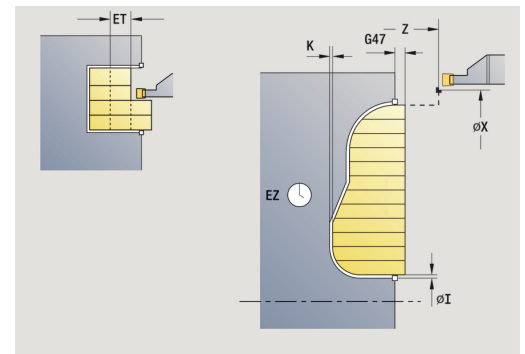

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.

Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola e della configurazione di taglio
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Lavorazione conformemente al profilo definito
- 4 Ritorno e avanzamento per la successiva passata
- 5 Ripetizione di 3...4, fino ad eseguire la gola
- 6 Ripetizione di 2...5, fino a realizzare tutte le gole
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Gola ICP finitura radiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola radiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).





Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**

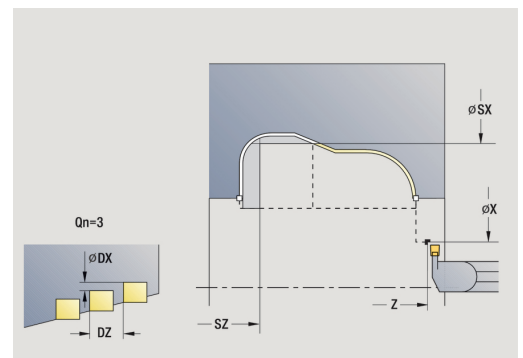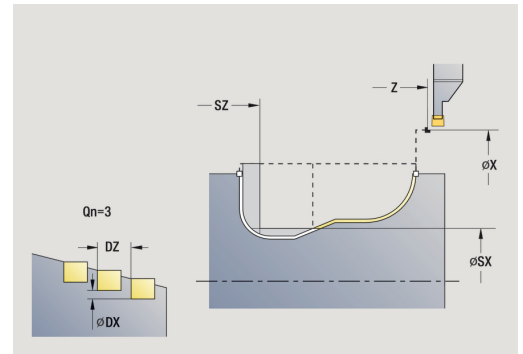



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.

Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura della gola
- 4 Ripetizione di 2...3, fino a realizzare tutte le gole
- 5 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Gola ICP finitura assiale



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Gola assiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo realizza le gole definite in **N. cicli per esecuz. gole Qn**. I parametri **Punto di partenza** e **Punto finale profilo** definiscono la prima gola (posizione, profondità e larghezza).





Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **Qn: N. cicli per esecuz. gole** (default: 1)
- **DX, DZ: Distanza da gola success.** relativamente alla gola precedente
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Troncatura profilo**

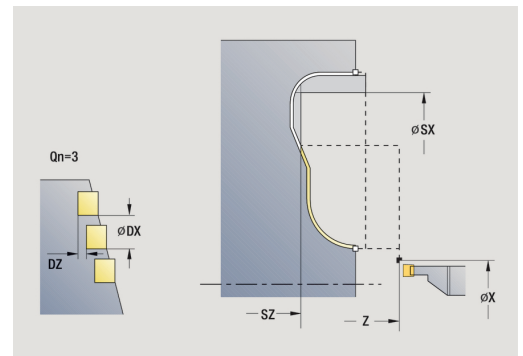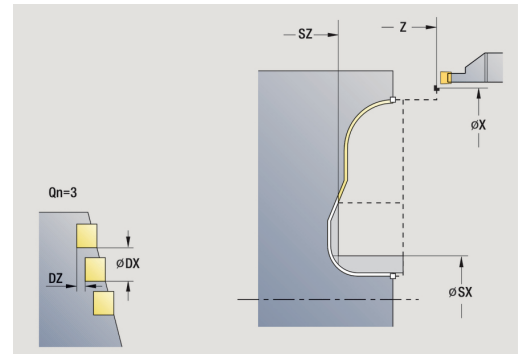



Con questo ciclo è possibile scegliere come lavorare l'elemento del fondo nella passata di finitura.

Il controllo numerico elabora a tale scopo il parametro di lavorazione **recessFinishing** (N. 602414). Se non è definito, l'elemento del fondo viene diviso al centro.

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo delle posizioni della gola
- 2 Avanzamento dal **Punto di partenza** o dalla gola parallelamente all'asse per la gola successiva
- 3 Finitura della gola
- 4 Ripetizione di 2...3, fino a realizzare tutte le gole
- 5 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura

I cicli di tornitura-troncatura eseguono la lavorazione compiendo movimenti alternati di esecuzione gola e sgrossatura, con minimi movimenti di sollevamento e accostamento.

I seguenti parametri determinano le particolarità della lavorazione di tornitura-troncatura.

- **O: Avanz. x gola** – avanzamento per il movimento di esecuzione gola
- **U: Torn. unidirez.** – la lavorazione di tornitura può essere unidirezionale o bidirezionale
- **B: Largh. offset** – a partire dal secondo incremento, in caso di passaggio dalla lavorazione di tornitura a quella di troncatura il percorso da lavorare viene ridotto della **Largh. offset**. Ad ogni successivo passaggio dalla lavorazione di tornitura a quella di troncatura su questo fianco si verifica una riduzione della larghezza di offset, oltre all'offset attuale. La somma dell'offset è limitata all'80% della larghezza effettiva del tagliente (larghezza tagliente effettiva = larghezza tagliente – 2*raggio tagliente). Il controllo numerico riduce eventualmente la **Largh. offset**. Al termine della pretroncatura il materiale residuo viene lavorato con una corsa di troncatura
- **RB: Corr.prof.torn.** – in funzione del materiale, della velocità di avanzamento ecc., il tagliente "devia" durante la lavorazione di tornitura. Tale errore di accostamento si corregge in fase di **Finitura estesa** con la **Corr.prof.torn.** La **Corr.prof.torn.** viene di norma determinata per via empirica



I cicli presuppongono l'impiego di **Utensili per tornire-troncare**.

Torn.tronc. radiale



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**





▶ Selezionare **Torn.tronc. radiale**

Il ciclo lavora il rettangolo descritto da **Punto di partenza** e **Punto finale profilo**

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **O: Avanz. x gola** (default: avanzamento attivo)
- **B: Largh. offset** (default: 0)
- **U: Torn. unidirez.** (default: 0)
 - **0: bidirezionale**
 - **1: unidirezionale**
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

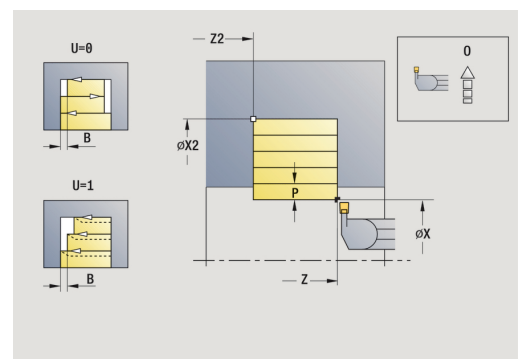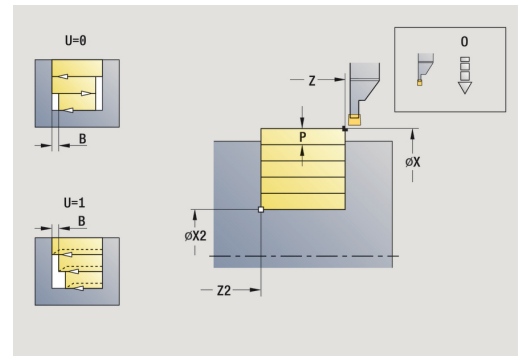

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2, Z2**
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Torn.tronc. assiale



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**





▶ Selezionare **Torn.tronc. assiale**

Il ciclo lavora il rettangolo descritto da **Punto di partenza** e **Punto finale profilo**

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **O: Avanz. x gola** (default: avanzamento attivo)
- **B: Largh. offset** (default: 0)
- **U: Torn. unidirez.** (default: 0)
 - **0: bidirezionale**
 - **1: unidirezionale**
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

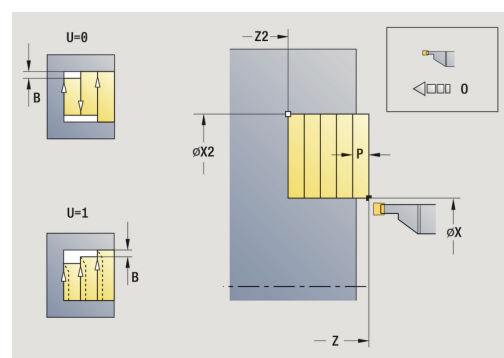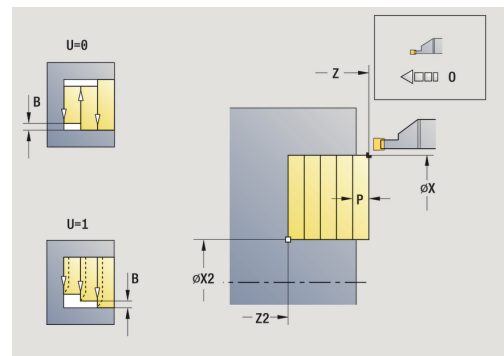

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2, Z2**
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Torn.tronc. radiale – Estesa



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. radiale**






▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto di partenza X/Punto iniziale profilo Z1** e **Punto finale profilo** tenendo conto dei sovrametalli.

Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **O: Avanz. x gola** (default: avanzamento attivo)
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **B: Largh. offset** (default: 0)
- **U: Torn. unidirez.** (default: 0)
 - **0:** bidirezionale
 - **1:** unidirezionale
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

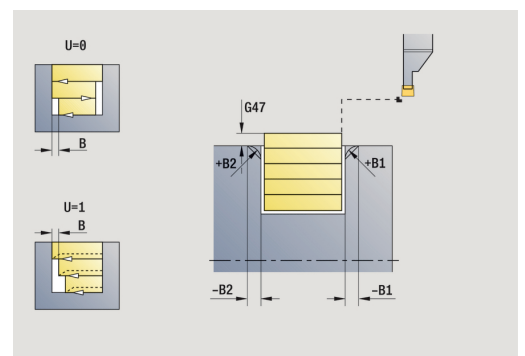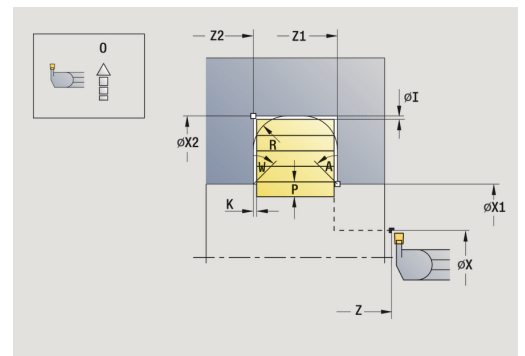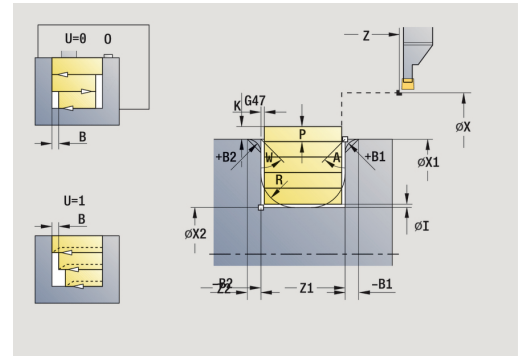

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2, Z2**
- 6 Esecuzione di smusso o raccordo a inizio o fine profilo, se definito
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Torn.tronc. assiale – Estesa



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. assiale**






▶ Premere il softkey **Estesa**

Il ciclo sgrossa l'area descritta da **Punto di partenza Z/Punto iniziale profilo X1** e **Punto finale profilo** tenendo conto dei sovrametalli.

Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **X1, Z1:** Punto iniziale profilo
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **P:** Profondità di avanzamento – profondità di accostamento massima
- **O:** Avanz. x gola (default: avanzamento attivo)
- **I, K:** Sovramet. X e Z
- **A:** Angolo iniz. (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W:** Angolo finale (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R:** Raggio raccordo
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens. **Ulteriori informazioni:** "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o **N.** giri costante
- **F:** Avanzamento per giro
- **B1, B2:** -B smusso/+B arrotond. (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B** > 0: raggio raccordo
 - **B** < 0: larghezza smusso
- **B:** Largh. offset (default: 0)
- **U:** Torn. unidirez. (default: 0)
 - **0:** bidirezionale
 - **1:** unidirezionale
- **G47:** Distanza sicurezza **Ulteriori informazioni:** "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT:** **M** dopo **T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** **M** all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** **M** alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

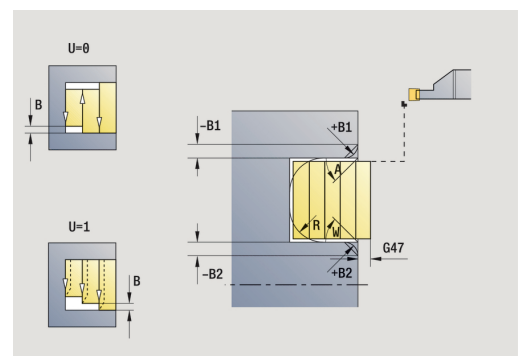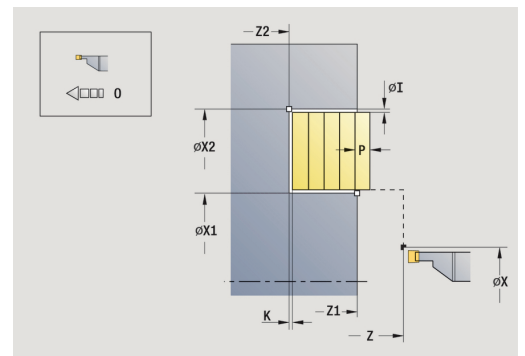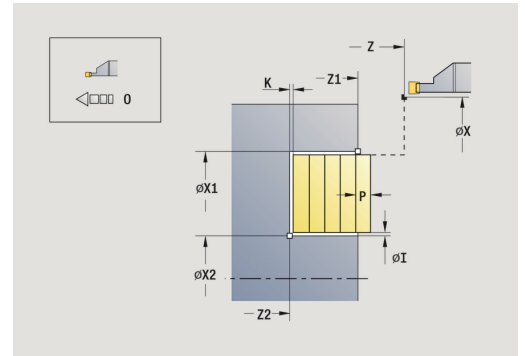

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere il **Punto finale profilo X2, Z2**
- 6 Esecuzione di smusso o raccordo a inizio o fine profilo, se definito
- 7 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura radiale finitura



 
▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. radiale**



▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo lavora la parte del profilo definita da **Punto di partenza** e **Punto finale profilo**



Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura.

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **I, K:** p.grezza sovramet. X e Z
- **G47:** Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens.
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o **N. giri costante**
- **F:** Avanzamento per giro
- **MT:** **M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** **M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** **M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP:** **N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW:** **Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW:** **Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC:** **Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF:** **Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

i Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

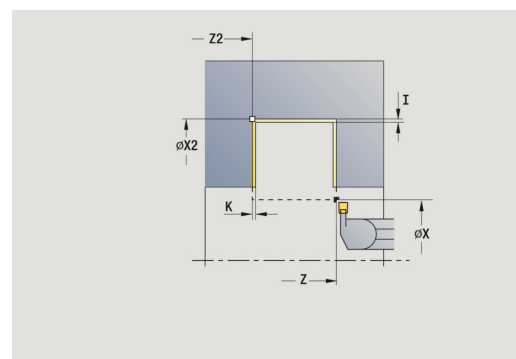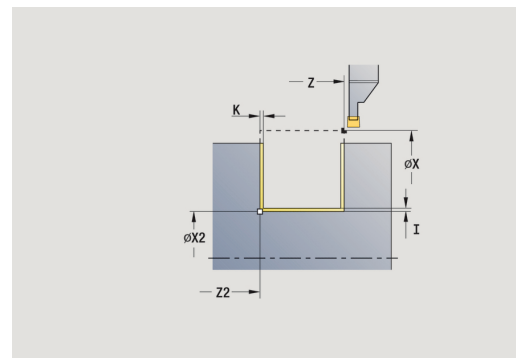

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse
- 2 Finitura del primo fianco e della parte del profilo fino a poco prima del **Punto finale profilo X2, Z2**
- 3 Spostamento parallelo all'asse sul **Punto di partenza X/Punto finale profilo Z2**
- 4 Finitura del secondo fianco, quindi della restante base
- 5 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura assiale finitura



 
▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. assiale**



▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo lavora la parte del profilo definita da **Punto di partenza** e **Punto finale profilo**



Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura.

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **X2, Z2:** Punto finale profilo
- **I, K:** p.grezza sovramet. X e Z
- **G47:** Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens.
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o **N. giri costante**
- **F:** Avanzamento per giro
- **MT:** **M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** **M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** **M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP:** **N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW:** **Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW:** **Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC:** **Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF:** **Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

i Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

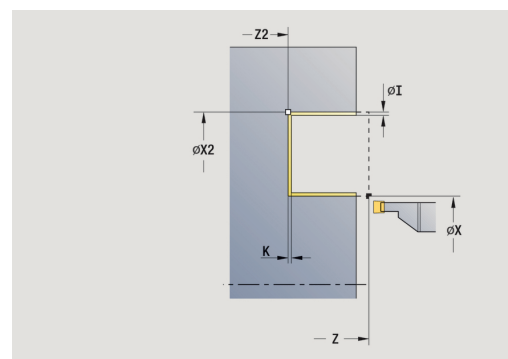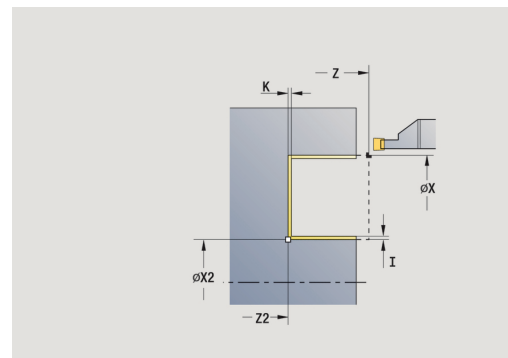

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza** parallelamente all'asse
- 2 Finitura del primo fianco e della parte del profilo fino a poco prima del **Punto finale profilo X2, Z2**
- 3 Spostamento parallelo all'asse sul **Punto di partenza Z/Punto finale profilo X2**
- 4 Finitura del secondo fianco, quindi della restante base
- 5 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura radiale finitura – Estesa



 
▶ Selezionare **Cicli di troncatura**




▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. radiale**



▶ Premere il softkey **Estesa**

 

▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo lavora la parte del profilo definita da **Punto iniziale profilo** e **Punto finale profilo**



Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i

- Con **Sovrametalli parte grezza RI, RK** si definisce il materiale lavorato nel ciclo di finitura. Indicare pertanto i sovrametalli per la finitura del ciclo di tornitura-troncatura
- I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **RB: Corr.prof.torn.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **RI, RK: p.grezza sovramet. X e Z** – sovrametallo prima della lavorazione di finitura per il calcolo dei percorsi di avvicinamento/allontanamento e dell'area di finitura
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

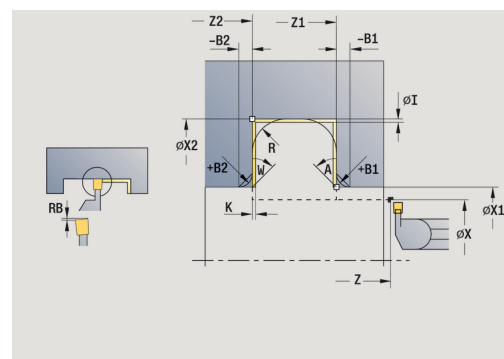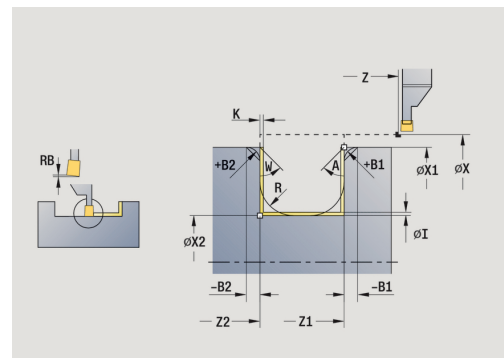

- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza**
- 2 Finitura del primo fianco tenendo conto degli elementi opzionali del profilo, quindi della base fino a poco prima del **Punto finale profilo X2, Z2**
- 3 Avanzamento parallelamente all'asse per la finitura del secondo fianco
- 4 Finitura del secondo fianco tenendo conto degli elementi opzionali del profilo, quindi della restante base
- 5 Finitura di smusso o raccordo a inizio o fine profilo, se definito
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura assiale finitura – Estesa



 
▶ Selezionare **Cicli di troncatura**




▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **Torn.tronc. assiale**



▶ Premere il softkey **Estesa**

 

▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo lavora la parte del profilo definita da **Punto iniziale profilo** e **Punto finale profilo**



Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i

- Con **Sovrametalli parte grezza RI, RK** si definisce il materiale lavorato nel ciclo di finitura. Indicare pertanto i sovrametalli per la finitura del ciclo di tornitura-troncatura
- I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto iniziale profilo**
- **X2, Z2: Punto finale profilo**
- **RB: Corr.prof.torn.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **A: Angolo iniz.** (intervallo: $0^\circ \leq A < 90^\circ$; default: 0°)
- **W: Angolo finale** (intervallo: $0^\circ \leq W < 90^\circ$; default: 0°)
- **R: Raggio raccordo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **B1, B2: -B smusso/+B arrotond.** (**B1** a inizio profilo e **B2** a fine profilo)
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **RI, RK: p.grezza sovramet. X e Z** – sovrametallo prima della lavorazione di finitura per il calcolo dei percorsi di avvicinamento/allontanamento e dell'area di finitura
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

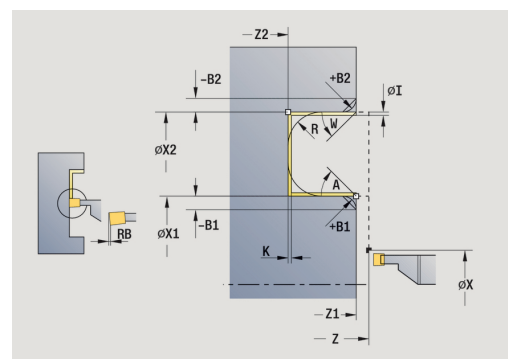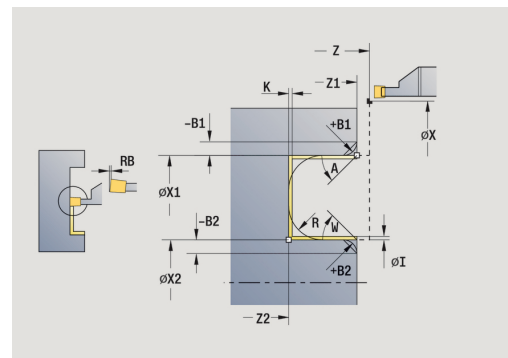

- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza**
- 2 Finitura del primo fianco tenendo conto degli elementi opzionali del profilo, quindi della base fino a poco prima del **Punto finale profilo X2, Z2**
- 3 Avanzamento parallelamente all'asse per la finitura del secondo fianco
- 4 Finitura del secondo fianco tenendo conto degli elementi opzionali del profilo, quindi della restante base
- 5 Finitura di smusso o raccordo a inizio o fine profilo, se definito
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

ICP-Torn.tronc. radiale



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **ICP-Torn.tronc. radiale**





Il ciclo lavora l'area definita.

Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i	<ul style="list-style-type: none"> Definire per profili discendenti il Punto di partenza – non il P.di partenza p.grezza. Il ciclo lavora l'area descritta da Punto di partenza e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli
	<ul style="list-style-type: none"> Definire per profili crescenti il Punto di partenza e il P.di partenza p.grezza. Il ciclo lavora l'area descritta da P.di partenza p.grezza e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: P.di partenza p.grezza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **O: Avanz. x gola** (default: avanzamento attivo)
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **B: Largh. offset** (default: 0)
- **U: Torn. unidirez.** (default: 0)
 - **0: bidirezionale**
 - **1: unidirezionale**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **A: Angolo avv.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **W: Angolo allont.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione

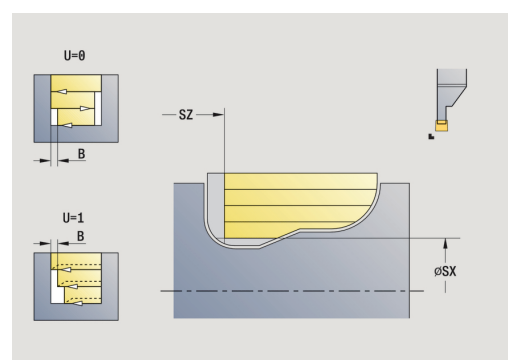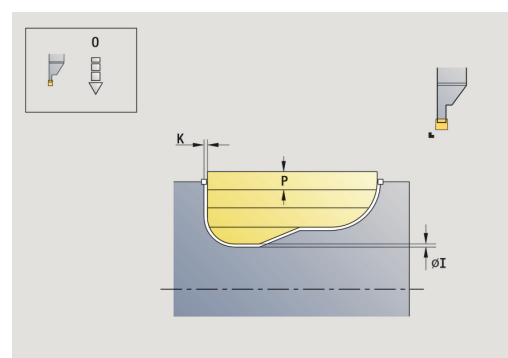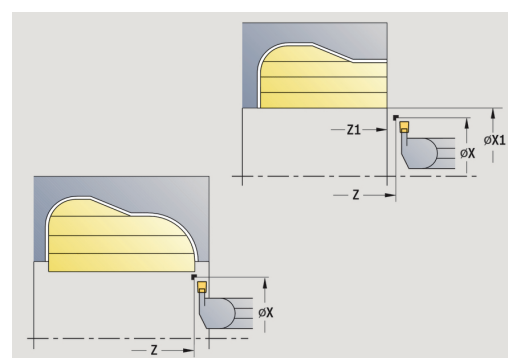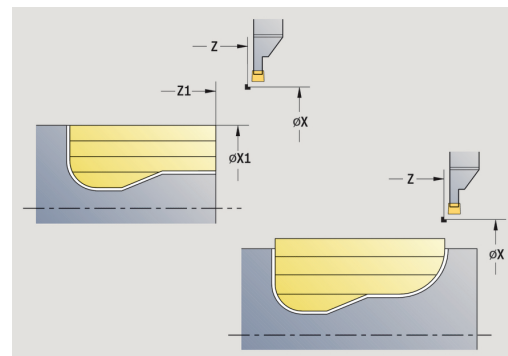

- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a lavorare l'area definita
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

ICP-Torn.tronc. ass.



▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **ICP-Torn.tronc. ass.**

Il ciclo lavora l'area definita.





Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i

- Definire per **profili discendenti** il **Punto di partenza** – non il **P.di partenza p.grezza**. Il ciclo lavora l'area descritta da **Punto di partenza** e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli
- Definire per **profili crescenti** il **Punto di partenza** e il **P.di partenza p.grezza**. Il ciclo lavora l'area descritta da **P.di partenza p.grezza** e profilo ICP, tenendo conto dei sovrametalli

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: P.di partenza p.grezza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **P: Profondità di avanzamento** – profondità di accostamento massima
- **O: Avanz. x gola** (default: avanzamento attivo)
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **B: Largh. offset** (default: 0)
- **U: Torn. unidirez.** (default: 0)
 - **0: bidirezionale**
 - **1: unidirezionale**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **A: Angolo avv.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **W: Angolo allont.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione

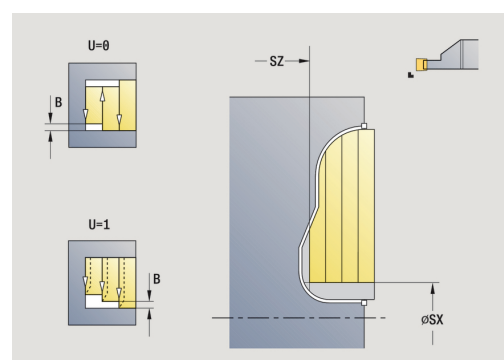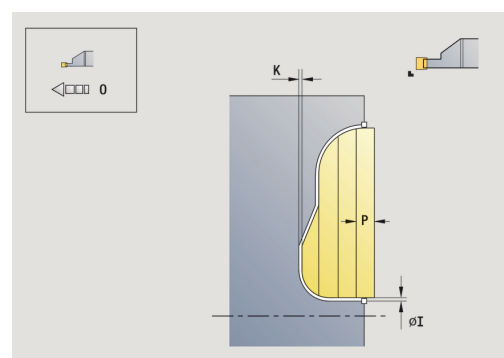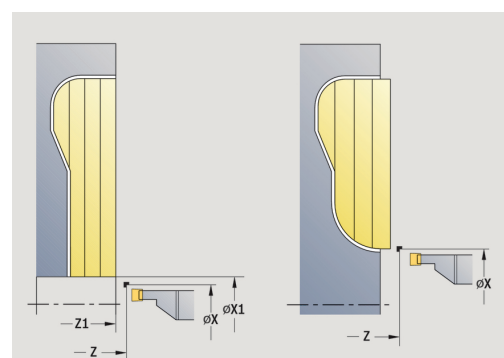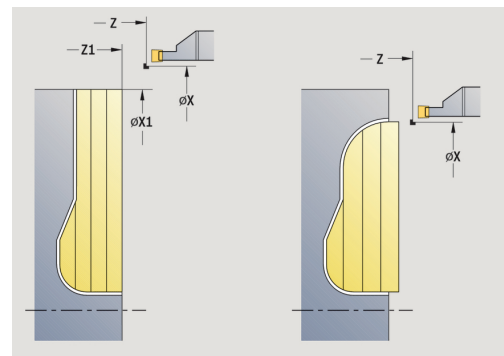

- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** per la prima passata
- 3 Esecuzione gola (lavorazione di troncatura)
- 4 Lavorazione perpendicolare alla direzione di troncatura (lavorazione di tornitura)
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a lavorare l'area definita
- 6 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

ICP-Tornitura-troncatura radiale finita



 
▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



▶ Selezionare **Torn.tronc.**



▶ Selezionare **ICP-Torn.tronc. radiale**



▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP. Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.




Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282

i

- Con **Sovrametalli parte grezza RI, RK** si definisce il materiale lavorato nel ciclo di finitura. Indicare pertanto i sovrametalli per la finitura del ciclo di tornitura-troncatura
- I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **RB: Corr.prof.torn.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **RI, RK: p.grezza sovramet. X e Z**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **A: Angolo avv.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **W: Angolo allont.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

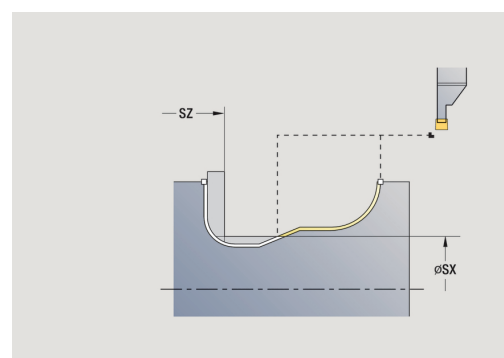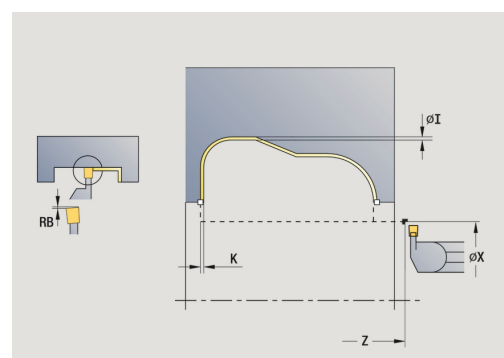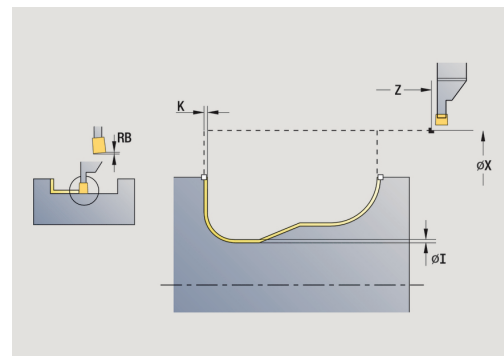

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** alla **Distanza sicurezza** sopra il primo fianco
- 2 Finitura dell'intero profilo in una passata
- 3 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Tornitura-troncatura ICP assiale finitura

 
- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**



- ▶ Selezionare **Torn.tronc.**



- ▶ Selezionare **ICP-Torn.tronc. ass.**



- ▶ Premere il softkey **Passo di finitura**

Il ciclo rifinisce la parte del profilo descritta nel profilo ICP. Al termine del ciclo l'utensile ritorna sul **Punto di partenza**.




Ulteriori informazioni: "Tornitura-troncatura", Pagina 282



- Con **Sovrametalli parte grezza RI, RK** si definisce il materiale lavorato nel ciclo di finitura. Indicare pertanto i sovrametalli per la finitura del ciclo di tornitura-troncatura
- I **Sovrametalli I, K** definiscono il materiale che rimane ancora presente dopo il ciclo di finitura

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **FK: N. pezzo finito ICP** – nome del profilo da lavorare
- **RB: Corr.prof.torn.**
- **I, K: Sovramet. X e Z**
- **SX, SZ: Limitazione di taglio X e Z**
Ulteriori informazioni: "Limitazioni di taglio SX, SZ", Pagina 182
- **RI, RK: p.grezza sovramet. X e Z**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **A: Angolo avv.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **W: Angolo allont.** (default: in direzione opposta a quella di esecuzione gola)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

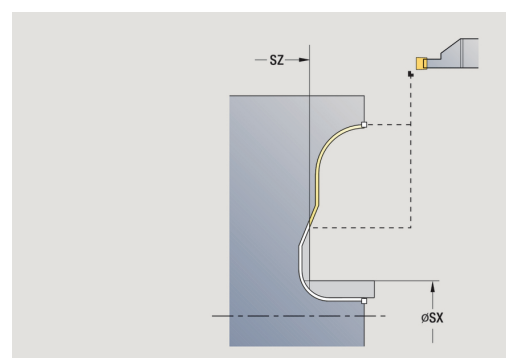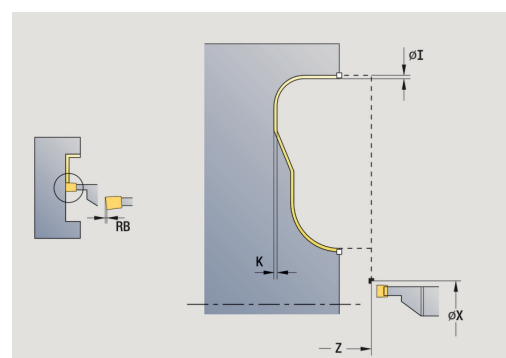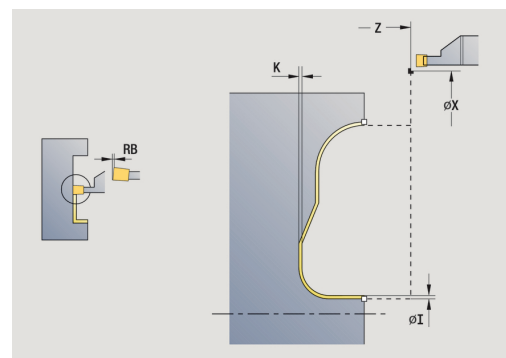

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Torn.tronc.**

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento parallelo all'asse dal **Punto di partenza** alla **Distanza sicurezza** sopra il primo fianco
- 2 Finitura dell'intero profilo in una passata
- 3 Ritorno in parallelo all'asse al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Sottosquadro forma H

► Selezionare **Cicli di troncatura**



► Selezionare **Sottosquadro H**



La forma del profilo dipende dall'insieme dei parametri. Se non si immette il **Raggio scarico**, la diagonale viene eseguita fino alla posizione **Spigolo profilo Z1** (raggio utensile = **Raggio scarico**).

Se non si immette l'**Angolo di entrata**, esso viene calcolato sulla base di **Lunghezza scarico** e **Raggio scarico**. Il punto finale dello scarico si trova quindi sullo **Spigolo profilo**.

Il punto finale dello scarico viene determinato sulla base dell'angolo di entrata conformemente a **Scarico forma H**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Spigolo profilo**
- **K: Lunghezza scarico**
- **R: Raggio scarico** (default: nessun elemento circolare)
- **W: Angolo di entrata** (default: calcolo di **W**)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

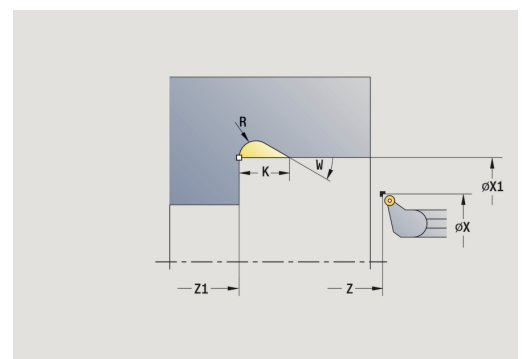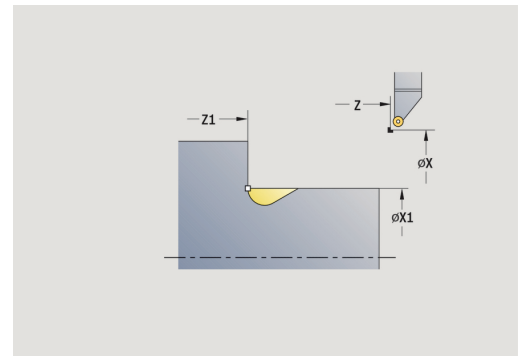

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza** fino alla distanza di sicurezza
- 2 Esecuzione dello scarico in conformità ai parametri ciclo
- 3 Ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Sottosquadro forma K

► Selezionare **Cicli di troncatura**



► Selezionare **Sottosquadro K**

La forma realizzata del profilo dipende dall'utensile impiegato, in quanto viene eseguita soltanto una passata lineare nell'angolo di 45°.

Parametri ciclo



- **X, Z:** Punto di partenza
- **X1, Z1:** Spigolo profilo
- **I:** Prof. scarico
- **G47:** Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T:** Numero utensile – numero posto torretta
- **G14:** Punto cambio utens.
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID:** Numero ident.
- **S:** Velocità di taglio o **N.** giri costante
- **F:** Avanzamento per giro
- **MT:** **M** dopo **T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS:** **M** all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE:** **M** alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP:** **N.** mandrino – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW:** Angolo dell'asse **B** (a seconda della macchina)
- **CW:** Inversione utensile (a seconda della macchina)
- **HC:** Freno a ceppi (a seconda della macchina)
- **DF:** Funzione ausiliaria (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento in rapido a 45° su **Distanza sicurezza** davanti allo **Spigolo profilo X1, Z1**
- 2 Inizio lavorazione con **Prof. scarico I**
- 3 Allontanamento dell'utensile sullo stesso percorso raggiungendo il **Punto di partenza**
- 4 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

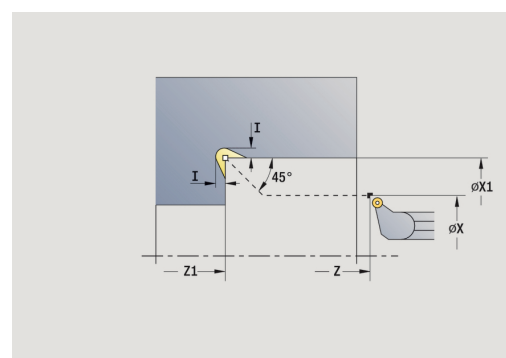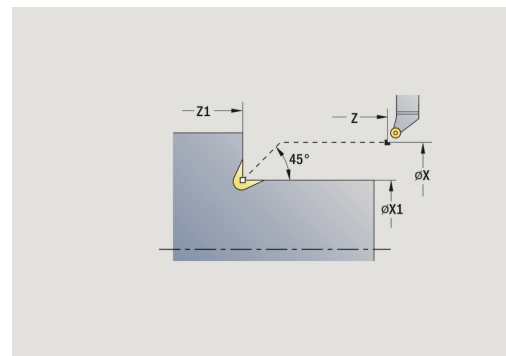

Sottosquadro forma U



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**





- ▶ Selezionare **Sottosquadro U**

Il ciclo realizza lo **Scarico Forma U** e rifinisce a scelta la superficie piana adiacente. La lavorazione viene eseguita in diversi passi, se la **Larg. scarico** è maggiore della larghezza di troncatura dell'utensile. Se la larghezza del tagliente dell'utensile non è definita, la **Larg. scarico** viene acquisita quale larghezza del tagliente. A scelta può essere eseguito uno smusso o un raccordo.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Spigolo profilo**
- **X2: Punto finale superf.piana**
- **I: Diametro scarico**
- **K: Larg. scarico**
- **B: -B smusso/+B arrotond.**
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

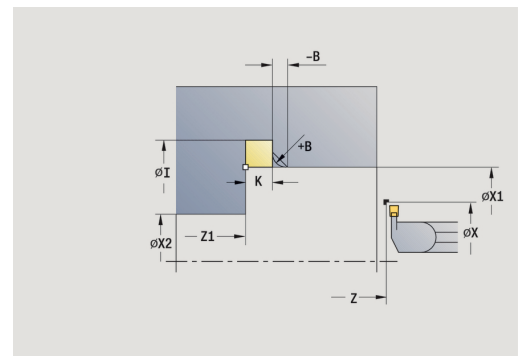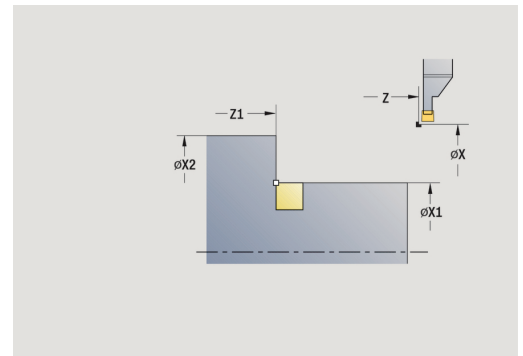

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Incremento dal **Punto di partenza** fino alla distanza di sicurezza
- 3 Avanzamento fino al **Diametro scarico I** e sosta in questa posizione (2 giri)
- 4 Ritorno e nuovo avanzamento
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere lo **Spigolo profilo Z1**
- 6 Finitura con l'ultima passata della superficie piana adiacente a partire dal **Punto finale superf.piana X2**, se definito
- 7 Esecuzione di smusso o raccordo, se definito
- 8 Ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Scanalatura



- ▶ Selezionare **Cicli di troncatura**




- ▶ Selezionare **Scanalatura**

Il ciclo esegue una scanalatura sul pezzo tornito. A scelta può essere eseguito uno smusso o un raccordo sul diametro esterno.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Spigolo profilo**
- **XE: Diametro interno (tubo)**
- **D: Numero di giri max.**
- **I: Diam. riduz. avanzamento** – diametro limite a partire dal quale si trasla con avanzamento ridotto
- **B: -B smusso/+B arrotond.**
 - **B > 0:** raggio raccordo
 - **B < 0:** larghezza smusso
- **E: Avanzamento ridotto**
- **K: Distanza corsa ritorno** dopo scanalatura – sollevamento utensile lateralmente dalla superficie piana prima del percorso di ritorno
- **SD: Limitazione n. giri da I**
- **U: Diam. trasportatore attivo** (a seconda della macchina)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

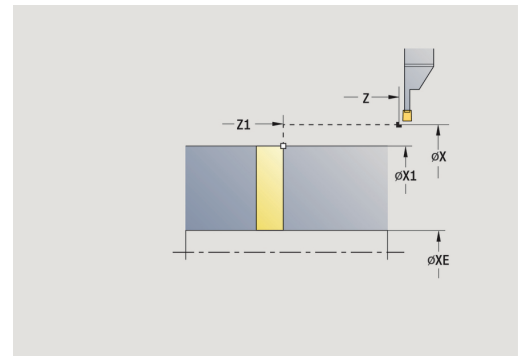

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Scanalatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Incremento dal **Punto di partenza** fino alla **Distanza sicurezza**
- 2 Prescanalatura fino alla profondità dello smusso o del raccordo ed esecuzione di smusso/raccordo, se definito
- 3 Avanzamento in funzione dei parametri ciclo
 - fino all'asse rotativo oppure
 - fino al **Diametro interno (tubo) XE**
Se si lavora con riduzione avanzamento, il controllo numerico si commuta da **Diam. riduz. avanzamento I** ad **Avanzamento ridotto E**.
- 4 Sollevamento sulla superficie piana e ritorno al **Punto di partenza**
- 5 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**



La limitazione al **Numero di giri max. D** è attiva solo nel ciclo. Dopo la fine del ciclo è di nuovo attiva la limitazione del numero di giri prima del ciclo.

Esempi dei cicli di troncatura

Gola esterna




La lavorazione viene eseguita con **Gola radiale E** tenendo conto dei sovrametalli. Nel passo successivo tale parte del profilo viene rifinita con **Gola radiale finitura E**.

Il **ciclo esteso** realizza i raccordi nella base e le diagonali a inizio/ fine profilo.

Tenere presente i parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** che sono determinanti per la passata e la direzione di avanzamento, in questo esempio per la lavorazione esterna e l'avanzamento in direzione $-Z$.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 1 – Orientamento utensile
- **SB** = 4 – Larghezza tagliente (4 mm)

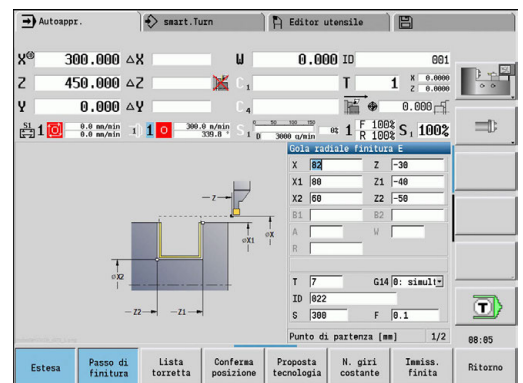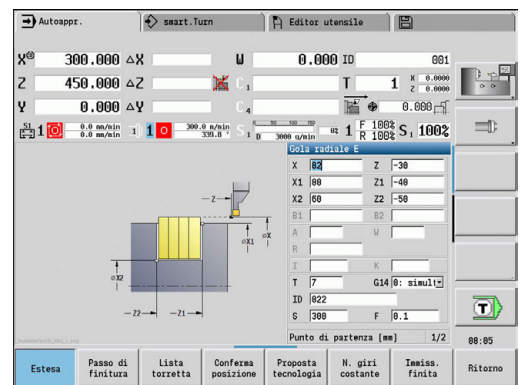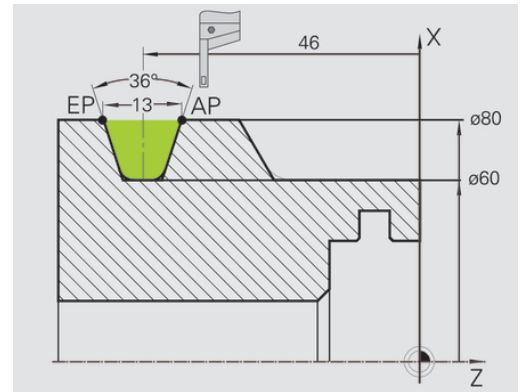

Gola interna

La lavorazione viene eseguita con **Gola radiale E** tenendo conto dei sovrametalli. Nel passo successivo tale parte del profilo viene rifinita con **Gola radiale finitura E**.




Siccome il parametro **Larghezza di tronc. P** non è impostato, il controllo numerico lavora con l'80% della larghezza di troncatura dell'utensile.

Il **ciclo esteso** esegue gli smussi a inizio/fine profilo.

Tenere presente i parametri **Punto iniziale profilo X1, Z1** e **Punto finale profilo X2, Z2** che sono determinanti per la passata e la direzione di avanzamento, in questo esempio per la lavorazione interna e l'avanzamento in direzione -Z.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione interna)
- **TO = 7** – Orientamento utensile
- **SB = 2** – Larghezza tagliente (2 mm)

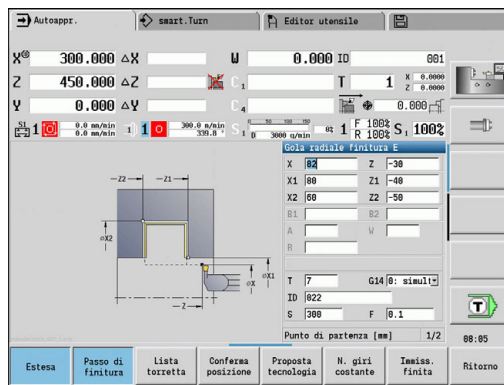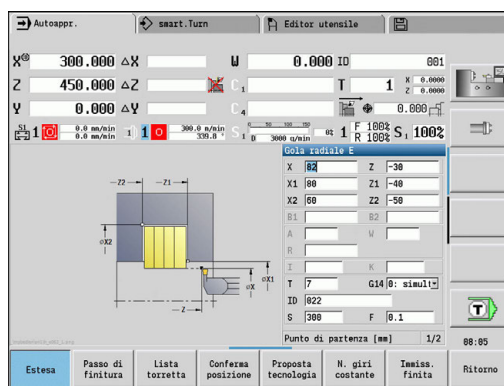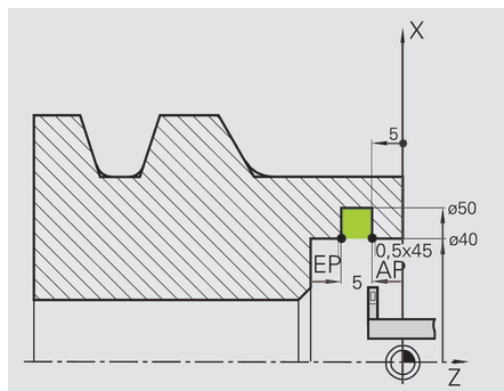

5.6 Cicli di filettatura ed esecuzione scarico

Opzione menu	Significato
--------------	-------------



I cicli di filettatura ed esecuzione scarico consentono di eseguire filetti assiali e conici a uno o più principi nonché scarichi

In Autoapprendimento è possibile:


- ripetere l'**ultima passata** per correggere imprecisioni dell'utensile,
- ripassare filetti danneggiati con l'opzione **Ritagliare** (solo in modalità **Macchina**)



- I filetti vengono realizzati con numero di giri costante
- L'override avanzamento è inattivo durante l'esecuzione del ciclo.



Consultare il manuale della macchina.
Il costruttore della macchina definisce se l'utensile si solleva immediatamente dopo **Stop NC** oppure se il filetto viene ancora ultimato.

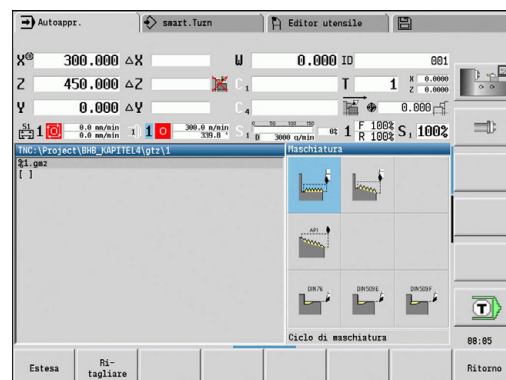

Opzione menu	Cicli di filettatura ed esecuzione scarico
--------------	--



Ciclo di maschiatura

Filettatura assiale a uno o più principi



Filetto conico

Filettatura conica a uno o più principi



Filetto API

Filettatura API a uno o più principi (API: American Petroleum Institut)



Sottosquadro DIN 76

Scarico filettato e imbocco filettato



Sottosquadro DIN 509E

Scarico e imbocco cilindrico



Sottosquadro DIN 509F

Scarico e imbocco cilindrico

Posizione del filetto

Il controllo numerico determina la direzione del filetto sulla base dei parametri **Punto di partenza Z** (nella modalità **Macchina**: posizione attuale dell'utensile) e **Punto finale filetto Z2**. Si definisce tramite softkey se deve essere realizzato un filetto interno o esterno.

Parametro GV: Tipo accostamento

Il parametro **GV** consente di influire sul tipo di incremento dei cicli di tornitura-filettatura.

È possibile scegliere tra i seguenti tipi di incremento:

- **0: const. sez. truciolo** – il controllo numerico riduce la profondità di taglio a ogni incremento, al fine di mantenere costanti la sezione del truciolo e quindi il suo volume
- **1: const. accostam.** – il controllo numerico impiega la stessa profondità di taglio a ogni incremento senza superare l'**Av.in prof.mass I**
- **2: EPL con conf.pass.residua** – il controllo numerico calcola la profondità di taglio per un incremento costante dal **Passo filetto F1** e dal **Num. giri cost. S**. Se il multiplo della profondità di taglio non corrisponde alla **Prof. filetto**, il controllo numerico impiega la restante **Prof.tagl.rest.** per il primo incremento. Grazie alla configurazione della passata residua, il controllo numerico divide l'ultima profondità di taglio in quattro passate, dove la prima passata corrisponde alla metà, la seconda a un quarto, e la terza e la quarta ad un ottavo della profondità di taglio calcolata
- **3: EPL senza conf.pass.res.** – il controllo numerico calcola la profondità di taglio per un incremento costante dal **Passo filetto F1** e dal **Num. giri cost. S**. Se il multiplo della profondità di taglio non corrisponde alla **Prof. filetto**, il controllo numerico impiega la restante **Prof.tagl.rest.** per il primo incremento. Tutti gli incrementi successivi rimangono costanti e corrispondono alla profondità di taglio calcolata
- **4: MANUALplus 4110** – il controllo numerico esegue il primo incremento con l'**Av.in prof.mass I**. Le profondità di taglio successive vengono determinate dal controllo numerico con l'aiuto della formula $gt = 2 * I * \text{SQRT}$ del numero di passata attuale, dove **gt** corrisponde alla profondità assoluta. Siccome la profondità di taglio diminuisce a ogni incremento, in quanto il numero di passate aggiornato aumenta ad ogni incremento di 1, in caso di superamento per difetto della **Prof.tagl.rest. R** il controllo numerico impiega come nuova profondità di taglio costante il valore definito! Se il multiplo della profondità di taglio non corrisponde alla **Prof. filetto**, il controllo numerico esegue l'ultima passata alla profondità finale

- **5: incremento cost. (4290)** – il controllo numerico impiega la stessa profondità di taglio a ogni incremento, dove la profondità di taglio corrisponde all'**Av.in prof.mass I**. Se il multiplo della profondità di taglio non corrisponde alla **Prof. filetto**, il controllo numerico impiega la restante **Prof.tagl.rest.** per il primo incremento.
- **6: cost. con res. (4290)** – il controllo numerico impiega la stessa profondità di taglio a ogni incremento, dove la profondità di taglio corrisponde all'**Av.in prof.mass I**. Se il multiplo della profondità di taglio non corrisponde alla **Prof. filetto**, il controllo numerico impiega la restante **Prof.tagl.rest.** per il primo incremento. Grazie alla configurazione della passata residua, il controllo numerico divide l'ultima profondità di taglio in quattro passate, dove la prima passata corrisponde alla metà, la seconda a un quarto, e la terza e la quarta ad un ottavo della profondità di taglio calcolata

Posizione dello scarico

Il controllo numerico determina la posizione dello scarico sulla base dei parametri **Punto di partenza X, Z** (nella modalità **Macchina**: posizione attuale dell'utensile) e **Punto di part. cilindro X1/Punto finale superf.piana Z2**.



Lo scarico può essere eseguito sull'asse longitudinale soltanto nello spigolo del profilo retto e parallelo all'asse.

Correzione del posizionamento con volantino

Se la macchina in uso è dotata di correzione del posizionamento con volantino, è possibile sovrapporre i movimenti degli assi durante la lavorazione di filettatura in un'area limitata:

- **Direzione X**: in funzione della profondità di taglio attuale, profondità di filettatura massima programmata
- **Direzione Z**: +/- un quarto del passo di filettatura



Consultare il manuale della macchina.
Questa funzione viene configurata dal costruttore della macchina.





Le variazioni di posizione, risultanti dalle correzioni di posizionamento con il volantino, non sono più attive al termine del ciclo o dopo la funzione **Ultimo taglio**.

Angolo di accostamento, profondità del filetto, configurazione di taglio

Per alcuni cicli di filettatura è possibile indicare l'angolo di accostamento (angolo del fianco). Le figure illustrano la lavorazione con un angolo di accostamento di -30° e con un angolo di accostamento di 0° .

La profondità del filetto viene programmata per tutti i cicli di filettatura. Il controllo numerico riduce la profondità di taglio ad ogni passata.

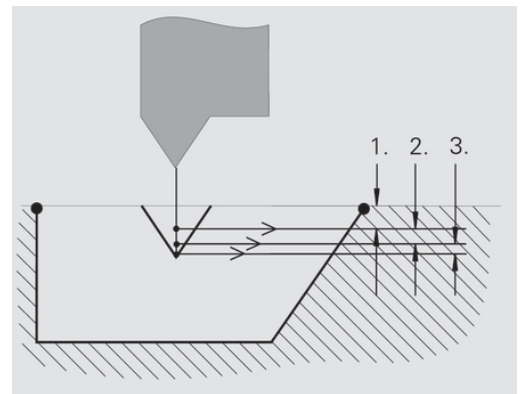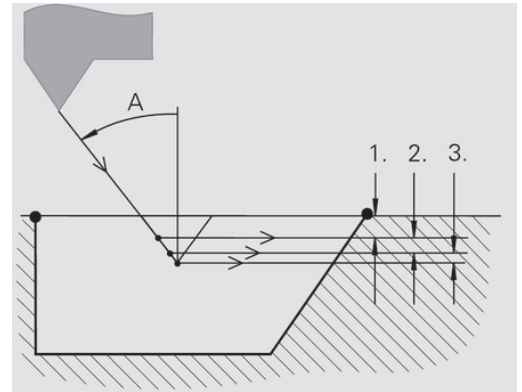

Entrata e uscita del filetto

La slitta necessita di un'entrata prima del filetto vero e proprio per accelerare alla velocità di avanzamento programmata e di un'uscita alla fine del filetto per frenare la slitta.

Se l'entrata o l'uscita del filetto è insufficiente, si possono verificare problemi relativi alla qualità di lavorazione. Il controllo numerico visualizza in questo caso un avvertimento.

 
Ultima passata

Dopo l'esecuzione del ciclo, il controllo numerico visualizza la funzione **Ultimo taglio**, per poter eseguire una correzione utensile e ripetere l'ultima passata.

Procedura della funzione **Ultimo taglio**:

Situazione di partenza: il ciclo di filettatura è stato eseguito e la profondità del filetto non corrisponde ai dati preimpostati.

► Eseguire la correzione utensile



► Premere il softkey **Ultimo taglio**



► Premere il tasto **START NC**

► Controllare il filetto



La correzione utensile e l'**Ultimo taglio** possono essere ripetuti fino ad eseguire correttamente il filetto.

Ciclo di maschiatura (assiale)



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Ciclo di maschiatura**







- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Il ciclo esegue un filetto interno o esterno a un principio con un angolo del fianco di 30°. L'avanzamento ha luogo esclusivamente in direzione X.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza** filetto
- **Z2: Punto finale** filetto
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**
- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento", Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**
- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**

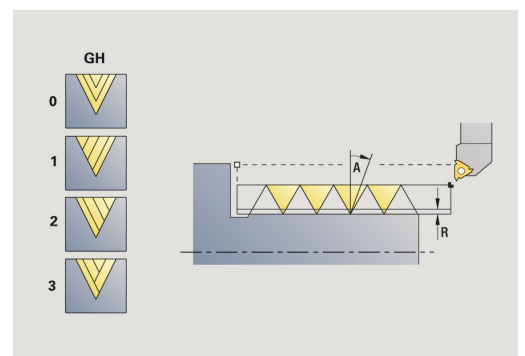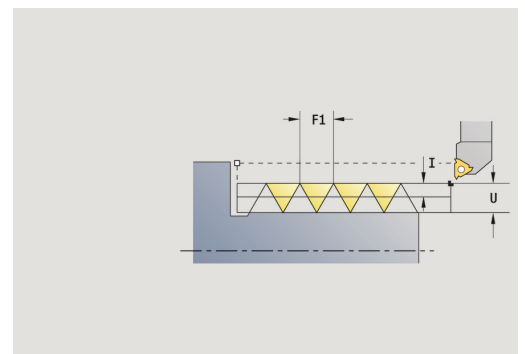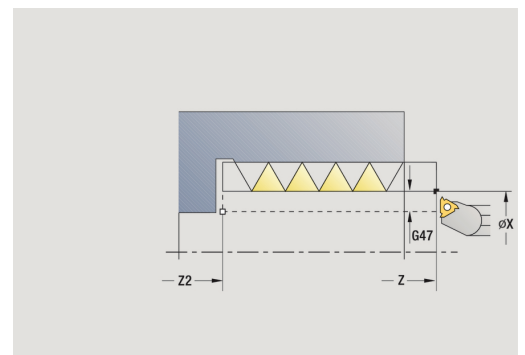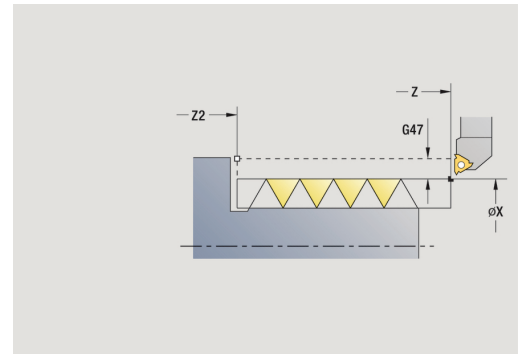

- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < \mathbf{A} < 60^\circ$; default: 30°)
 - $\mathbf{A} < 0$: accostamento da fianco sinistro
 - $\mathbf{A} > 0$: accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con $\mathbf{GV} = 4$; default: $1/100$ mm)
- **IC: Numero di tagli** – l'incremento viene calcolato sulla base di **IC** e **U**
Utilizzabile con:
 - $\mathbf{GV} = 0$: sezione truciolo costante
 - $\mathbf{GV} = 1$: incremento costante
- **MT: M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Tornit. filett.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Inizio da **Punto di partenza Z** per la prima passata
- 3 In avanzamento al **Punto finale filetto Z2**
- 4 Ritorno parallelamente all'asse e avanzamento per la passata successiva
- 5 Ripetizione di 3...4, fino a raggiungere la **Prof. filetto U**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Ciclo di maschiatura (assiale) – Estesa



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Ciclo di maschiatura**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**






- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Il ciclo esegue un filetto interno o esterno a uno o più principi.
Il filetto inizia sul **Punto di partenza** e termina sul **Punto finale filetto** (senza andata e ritorno).

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza filetto
- **Z2**: Punto finale filetto
- **F1**: Passo filetto (= avanzamento)
- **D: N. varianti** (default: 1 principio)
- **U**: Prof. filetto (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I**: Av.in prof.mass
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **GK**: Lunghezza uscita
- **G47**: Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens.
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Numero di giri costante
- **GV**: Tipo accostamento
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento", Pagina 317
 - **0**: const. sez. truciolo
 - **1**: const. accostam.
 - **2**: EPL con conf.pass.residua
 - **3**: EPL senza conf.pass.res.
 - **4**: MANUALplus 4110
 - **5**: incremento cost. (4290)
 - **6**: cost. con res. (4290)

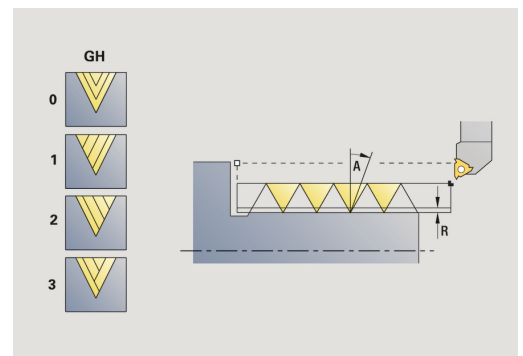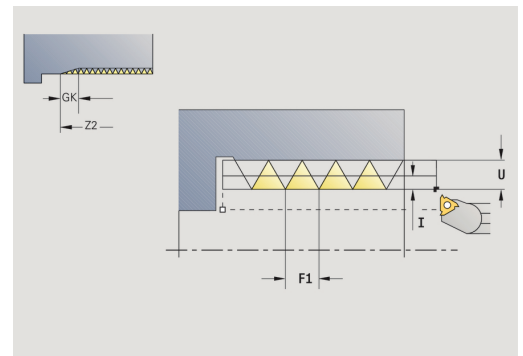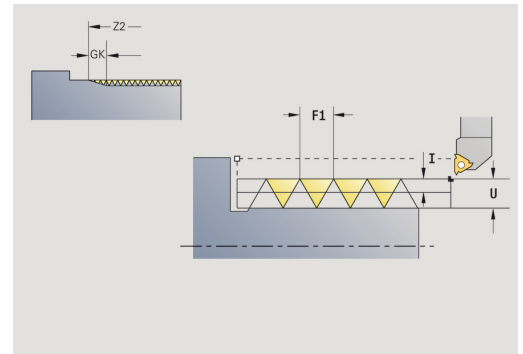

- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **E: Passo incrementale** – passo filettatura variabile (ad es. per realizzazione di coclee di trasporto o alberi di estrusione)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **IC: Numero di tagli** – l'incremento viene calcolato sulla base di **IC** e **U**
Utilizzabile con:
 - **GV** = 0: sezione truciolo costante
 - **GV** = 1: incremento costante
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Tornit. filett.**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Inizio da **Punto di partenza Z** per il primo principio
- 3 In avanzamento al **Punto finale filetto Z2**
- 4 Ritorno parallelamente all'asse e avanzamento per il successivo principio
- 5 Ripetizione di 3...4 per tutti i principi
- 6 Avanzamento per la passata successiva tenendo conto della **ridotta profondità di taglio** e dell'**Ang.av.prof. A**
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere **N. varianti D** e **Prof. filetto U**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Filetto conico



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Filetto conico**






- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Il ciclo esegue un filetto conico interno o esterno a uno o più principi.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto di partenza filetto**
- **X2, Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **D: N. varianti** (default: 1 principio)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **W: Angolo del cono** (intervallo: $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **GK: Lunghezza uscita**
 - $GK < 0$: uscita a inizio filetto
 - $GK > 0$: uscita a fine filetto
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**
- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento", Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**

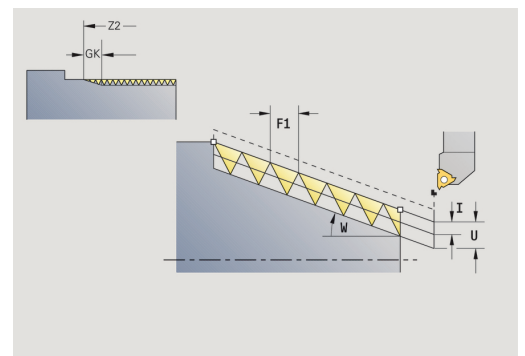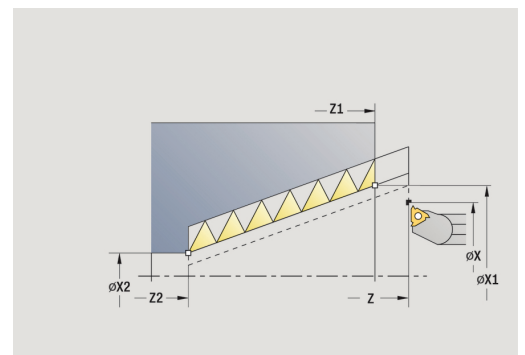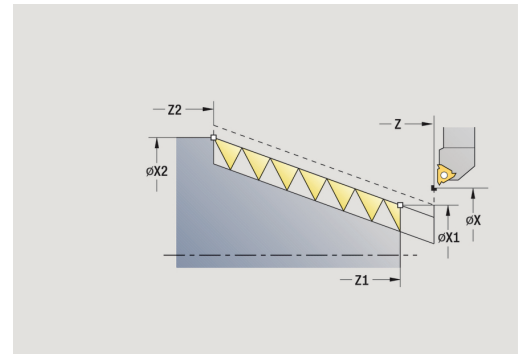

- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **E: Passo incrementale** – passo filettatura variabile (ad es. per realizzazione di coclee di trasporto o alberi di estrusione)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **IC: Numero di tagli** – l'incremento viene calcolato sulla base di **IC** e **U**
Utilizzabile con:
 - **GV** = 0: sezione truciolo costante
 - **GV** = 1: incremento costante
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Tornit. filett.**

Combinazioni dei parametri per l'**Angolo del cono**:

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Spostamento al **Punto di partenza X1, Z1**
- 3 In avanzamento al **Punto finale filetto Z2**
- 4 Ritorno parallelamente all'asse e avanzamento per il successivo principio
- 5 Ripetizione di 3...4 per tutti i principi
- 6 Avanzamento per la passata successiva tenendo conto della **ridotta profondità di taglio** e dell'**Ang.av.prof. A**
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere **N. varianti D** e **Prof. filetto U**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Filetto API



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Filetto API**







- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Il ciclo esegue un filetto API interno o esterno a uno o più principi. La profondità del filetto si riduce all'uscita del filetto.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto di partenza filetto**
- **X2, Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **D: N. varianti** (default: 1 principio)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **WE: Angolo finale del filetto** (intervallo: $0^\circ < WE < 90^\circ$)
- **W: Angolo del cono** (intervallo: $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **G47: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**
- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento", Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**

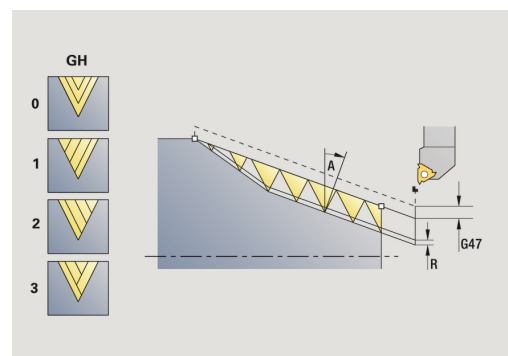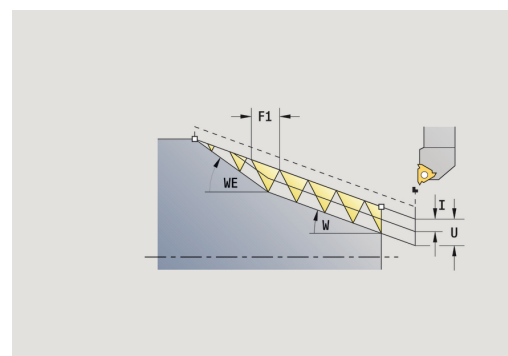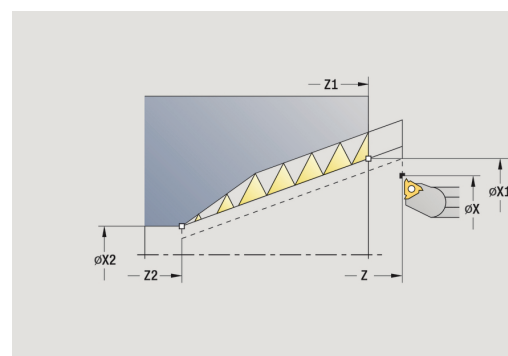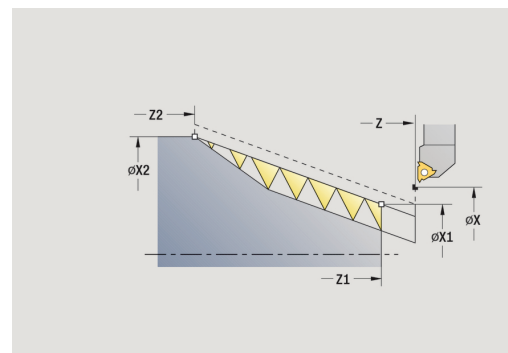

- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Tornit. filett.**

Combinazioni di parametri per l'angolo di conicità:

- **X1/Z1, X2/Z2**
- **X1/Z1, Z2, W**
- **Z1, X2/Z2, W**

Esecuzione ciclo

- 1 Calcolo della configurazione di taglio
- 2 Spostamento al **Punto di partenza X1, Z1**
- 3 Avanzamento fino al **Punto finale filetto Z2**, tenendo conto dell'**Angolo finale del filetto WE**
- 4 Ritorno parallelamente all'asse e avanzamento per il successivo principio
- 5 Ripetizione di 3...4 per tutti i principi
- 6 Avanzamento per la passata successiva tenendo conto della **ridotta profondità di taglio** e dell'**Ang.av.prof. A**
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere **N. varianti D** e **Prof. filetto U**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Ripresa filetto (assiale)




- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Ciclo di maschiatura**



- ▶ Premere il softkey **Ritagliare**

 



- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Questo ciclo opzionale ripassa il filetto ad un principio. Siccome il pezzo era già stato smontato, il controllo numerico deve determinare l'esatta posizione del filetto. Posizionare a tale scopo la punta del tagliente dell'utensile per filettare al centro di un filetto e acquisire queste posizioni nei parametri **Angolo misurato C** e **Posizione misurata ZC** (softkey **Conferma posizione**). Il ciclo calcola sulla base di questi valori l'angolo del mandrino sul punto di partenza.

Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Macchina**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1: Punto di partenza filetto**
- **Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **C: Angolo misurato**
- **ZC: Posizione misurata**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**
- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento", Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**

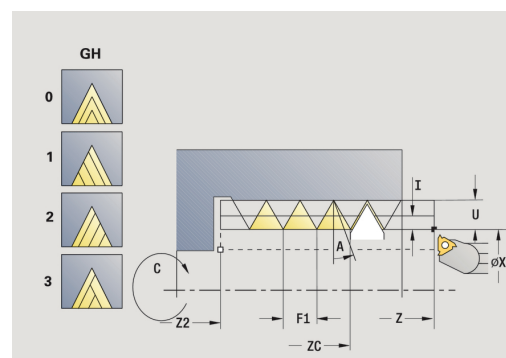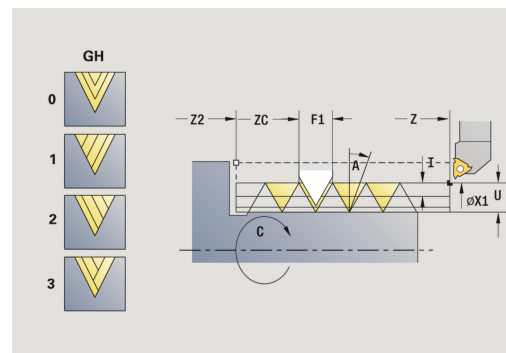

- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento dell'utensile per filettare al centro di un filetto
- 2 Acquisizione di posizione utensile e angolo mandrino con il softkey **Conferma posizione** nei parametri **Posizione misurata ZC** e **Angolo misurato C**
- 3 Ritiro manuale dell'utensile dal filetto
- 4 Posizionamento dell'utensile sul **Punto di partenza**
- 5 Avvio dell'esecuzione del ciclo con il softkey **Immiss. finita**, quindi attivazione del tasto **START NC**

 
Ripresa filetto estesa (assiale)




- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Ciclo di maschiatura**



- ▶ Premere il softkey **Estesa**

 

- ▶ Premere il softkey **Ritagliare**





- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On:** filetto interno
 - **Off:** filetto esterno

Questo ciclo opzionale ripassa il filetto ad un principio. Siccome il pezzo era già stato smontato, il controllo numerico deve determinare l'esatta posizione del filetto. Posizionare a tale scopo la punta del tagliente dell'utensile per filettare al centro di un filetto e acquisire queste posizioni nei parametri **Angolo misurato C** e **Posizione misurata ZC** (softkey **Conferma posizione**). Il ciclo calcola sulla base di questi valori l'angolo del mandrino sul punto di partenza.

Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Macchina**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1: Punto di partenza filetto**
- **Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **D: N. varianti** (default: 1 principio)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **GK: Lunghezza uscita**
- **C: Angolo misurato**
- **ZC: Posizione misurata**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**

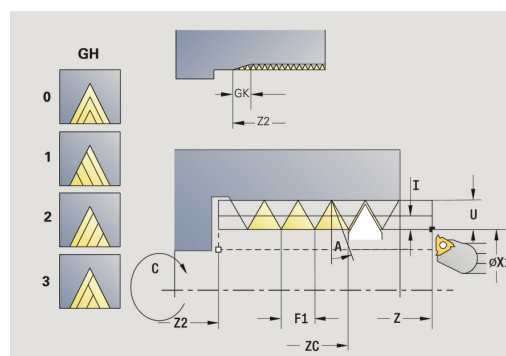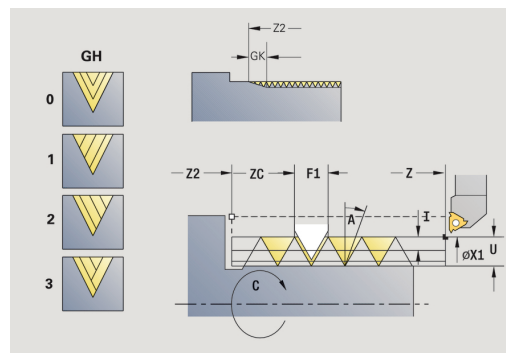

- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento",
 Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**
- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **E: Passo incrementale** – passo filettatura variabile (ad es. per realizzazione di coclee di trasporto o alberi di estrusione)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento dell'utensile per filettare al centro di un filetto
- 2 Acquisizione di posizione utensile e angolo mandrino con il softkey **Conferma posizione** nei parametri **Posizione misurata ZC** e **Angolo misurato C**
- 3 Ritiro manuale dell'utensile dal filetto
- 4 Posizionamento dell'utensile sul **Punto di partenza**
- 5 Avvio dell'esecuzione del ciclo con il softkey **Immiss. finita**, attivazione del tasto **START NC**

 
Ripresa filetto conico




- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Filetto conico**



- ▶ Premere il softkey **Ritagliare**

 



- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Questo ciclo opzionale ripassa un filetto conico interno o esterno a uno o più principi. Siccome il pezzo era già stato smontato, il controllo numerico deve determinare l'esatta posizione del filetto. Posizionare a tale scopo la punta del tagliente dell'utensile per filettare al centro di un filetto e acquisire queste posizioni nei parametri **Angolo misurato C** e **Posizione misurata ZC** (softkey **Conferma posizione**). Il ciclo calcola sulla base di questi valori l'angolo del mandrino sul punto di partenza.

Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Macchina**.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **X1, Z1: Punto di partenza filetto**
- **X2, Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **D: N. varianti** (default: 1 principio)
- **U: Prof. filetto** (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I: Av.in prof.mass**
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **W: Angolo del cono** (intervallo: $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **GK: Lunghezza uscita**
 - $GK < 0$: uscita a inizio filetto
 - $GK > 0$: uscita a fine filetto
- **C: Angolo misurato**
- **ZC: Posizione misurata**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **S: Numero di giri costante**

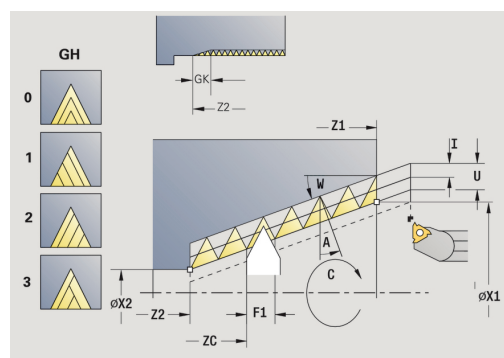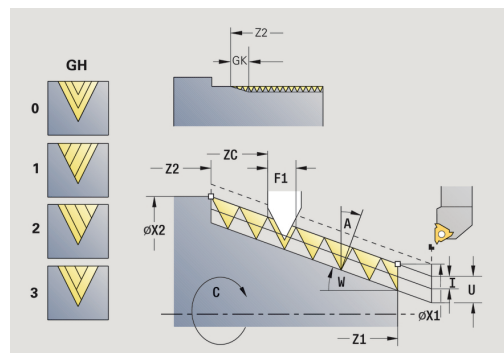

- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento",
 Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**
- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **E: Passo incrementale** – passo filettatura variabile (ad es. per realizzazione di coclee di trasporto o alberi di estrusione)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento dell'utensile per filettare al centro di un filetto
- 2 Acquisizione di posizione utensile e angolo mandrino con il softkey **Conferma posizione** nei parametri **Posizione misurata ZC** e **Angolo misurato C**
- 3 Ritiro manuale dell'utensile dal filetto
- 4 Posizionamento dell'utensile **davanti** al pezzo
- 5 Avvio dell'esecuzione del ciclo con il softkey **Immiss. finita**, attivazione del tasto **START NC**

 
Ripresa filetto API



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ Selezionare **Filetto API**



- ▶ Premere il softkey **Ritagliare**






- ▶ Selezionare il tipo di filetto:
 - **On**: filetto interno
 - **Off**: filetto esterno

Questo ciclo opzionale ripassa un filetto API interno o esterno a uno o più principi. Siccome il pezzo era già stato smontato, il controllo numerico deve determinare l'esatta posizione del filetto. Posizionare a tale scopo la punta del tagliente dell'utensile per filettare al centro di un filetto e acquisire queste posizioni nei parametri **Angolo misurato C** e **Posizione misurata ZC** (softkey **Conferma posizione**). Il ciclo calcola sulla base di questi valori l'angolo del mandrino sul punto di partenza.

Questa funzione è disponibile solo nella modalità **Macchina**.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Punto di partenza filetto
- **X2, Z2**: Punto finale filetto
- **F1**: Passo filetto (= avanzamento)
- **D**: N. varianti (default: 1 principio)
- **U**: Prof. filetto (default: nessuna immissione)
 - Filetto esterno: $U = 0.6134 * F1$
 - Filetto interno: $U = -0.5413 * F1$
- **I**: Av.in prof.mass
 - $I < U$: prima passata con **I**, ogni passata successiva: riduzione profondità di taglio
 - $I = U$: una passata
 - nessuna immissione: **I** viene calcolato sulla base di **U** e **F1**
- **WE**: Angolo finale del filetto (intervallo: $0^\circ < WE < 90^\circ$)
- **W**: Angolo del cono (intervallo: $-60^\circ < W < 60^\circ$)
- **C**: Angolo misurato
- **ZC**: Posizione misurata
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Numero di giri costante

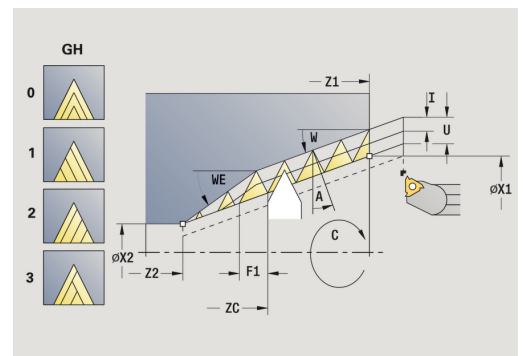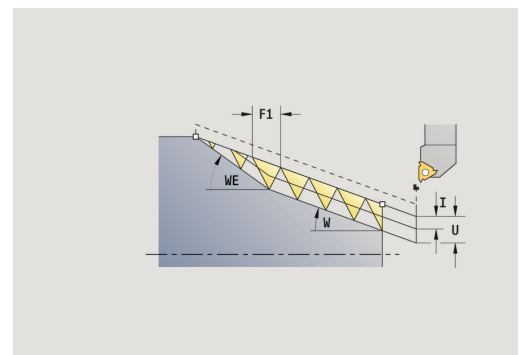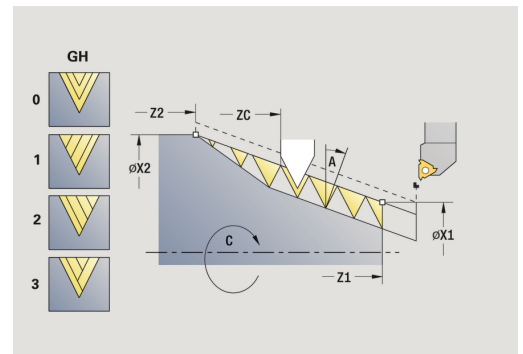

- **GV: Tipo accostamento**
Ulteriori informazioni: "Parametro GV: Tipo accostamento",
 Pagina 317
 - **0: const. sez. truciolo**
 - **1: const. accostam.**
 - **2: EPL con conf.pass.residua**
 - **3: EPL senza conf.pass.res.**
 - **4: MANUALplus 4110**
 - **5: incremento cost. (4290)**
 - **6: cost. con res. (4290)**
- **GH: Tipo di offset**
 - **0: senza offset**
 - **1: da sinistra**
 - **2: da destra**
 - **3: alternando da sx/dx**
- **A: Ang.av.prof.** (intervallo: $-60^\circ < A < 60^\circ$; default: 30°)
 - **A < 0:** accostamento da fianco sinistro
 - **A > 0:** accostamento da fianco destro
- **R: Prof.tagl.rest.** (solo con **GV** = 4; default: 1/100 mm)
- **Q: N.cicli a vuoto**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento dell'utensile per filettare al centro di un filetto
- 2 Acquisizione di posizione utensile e angolo mandrino con il softkey **Conferma posizione** nei parametri **Posizione misurata ZC** e **Angolo misurato C**
- 3 Ritiro manuale dell'utensile dal filetto
- 4 Posizionamento dell'utensile **davanti** al pezzo
- 5 Avvio dell'esecuzione del ciclo con il softkey **Immiss. finita**, attivazione del tasto **START NC**

 
Sottosquadro DIN 76



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ **Sottosquadro DIN 76**



- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza




Il ciclo esegue lo **Sottosquadro DIN 76**, l'imbocco filettato, il cilindro sporgente e l'adiacente superficie piana. L'imbocco filettato viene eseguito se si indica **Lungh. imbocco cilindro** o **Raggio di tagli**.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Punto di part. cilindro
- **X2, Z2**: Punto finale superf.piana
- **FP**: Passo filetto (default: tabella standard)
- **E**: Avanzamento ridotto per entrata e imbocco filettato (default: Avanzamento per giro F)
- **I**: Prof. scarico (default: tabella standard)
- **K**: Lungh. scarico (default: tabella standard)
- **W**: Ang. tagl. scar. (default: tabella standard)
- **R**: Raggio scarico su entrambi i lati dello scarico (default: tabella standard)
- **P1**: Sovrametallo scarico
 - Nessuna immissione: lavorazione in una passata
 - **P1** > 0: suddivisione in pretornitura e tornitura finale. **P1** = sovrametallo assiale, sovrametallo radiale sempre = 0,1 mm
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens.

Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o **N**. giri costante
- **F**: Avanzamento per giro
- **B**: Lungh. imbocco cilindro (default: nessun imbocco filettato)
- **WB**: Angolo di tagl. (default: 45°)
- **RB**: Raggio di tagl. (nessuna immissione: nessun elemento, valore positivo: raggio imbocco, valore negativo: smusso)
- **G47**: Distanza sicurezza

Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182 – valutazione solo "Con ritorno"
- **MT**: **M** dopo **T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M** all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M** alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

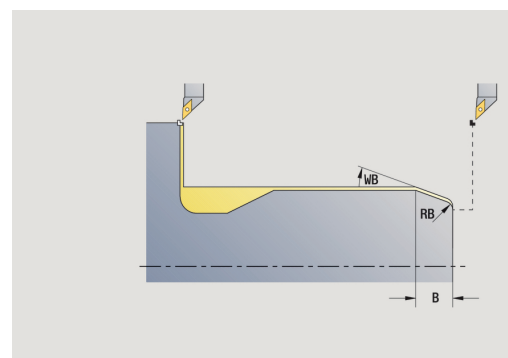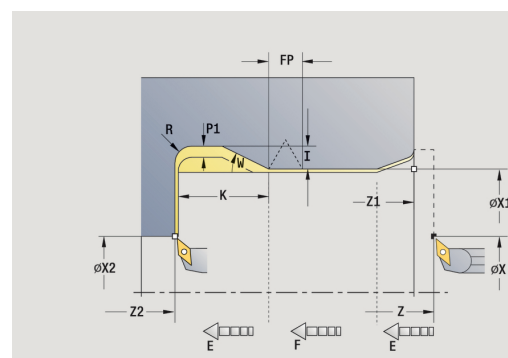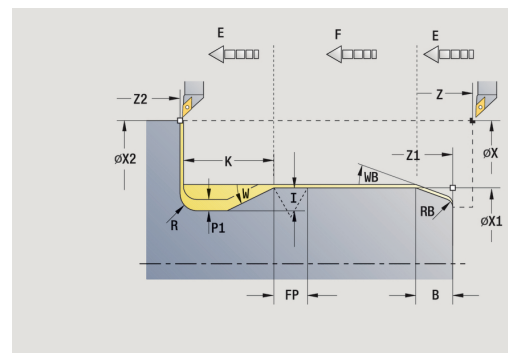

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

I parametri immessi vengono necessariamente considerati, anche se la tabella standard prevede valori diversi. Se i parametri **I**, **K**, **W**, e **R** non sono indicati, il controllo numerico determina tali parametri sulla base di **FP** della tabella standard.

Ulteriori informazioni: "Parametri Scarico DIN 76", Pagina 697

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento dal **Punto di partenza**
 - sulla posizione **Punto di part. cilindro X1**
in alternativa
 - per **Imbocco filettato**
- 2 Esecuzione dell'**Imbocco filettato**, se definito
- 3 Finitura del cilindro fino all'inizio dello scarico
- 4 Prelavorazione dello scarico, se definito
- 5 Esecuzione dello scarico
- 6 Finitura fino a **Punto finale superf.piana X2**
- 7 Ritorno
 - Senza ritorno: arresto dell'utensile sul **Punto finale superf.piana**
 - Con ritorno: sollevamento e ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

 
Sottosquadro DIN 509 E



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ **Sottosquadro DIN 509 E**






- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Il ciclo esegue lo **Sottosquadro DIN 509 E**, l'imbocco cilindrico, il cilindro sporgente e l'adiacente superficie piana. Per l'area del cilindro è possibile definire un sovrametallo di rettifica. L'imbocco cilindrico viene eseguito se si indica **Lungh. imbocco cilindro** o **Raggio di tagl.**

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Punto di part. cilindro
- **X2, Z2**: Punto finale superf.piana
- **U**: Sovr. rettifica per l'area del cilindro (default: 0)
- **E**: Avanzamento ridotto per entrata e imbocco filettato (default: Avanzamento per giro F)
- **I**: Prof. scarico (default: tabella standard)
- **K**: Lungh. scarico (default: tabella standard)
- **W**: Ang.tagl.scar. (default: tabella standard)
- **R**: Raggio scarico su entrambi i lati dello scarico (default: tabella standard)
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens.
 - Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o N. giri costante
- **F**: Avanzamento per giro
- **B**: Lungh. imbocco cilindro (default: nessun imbocco filettato)
- **WB**: Angolo di tagl. (default: 45°)
- **RB**: Raggio di tagl. (nessuna immissione: nessun elemento, valore positivo: raggio imbocco, valore negativo: smusso)
- **G47**: Distanza sicurezza
 - Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182 – valutazione solo "Con ritorno"
- **MT**: **M** dopo **T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

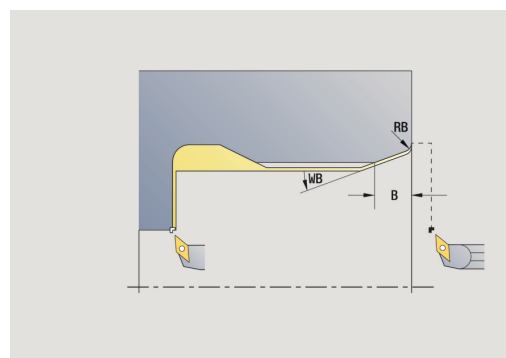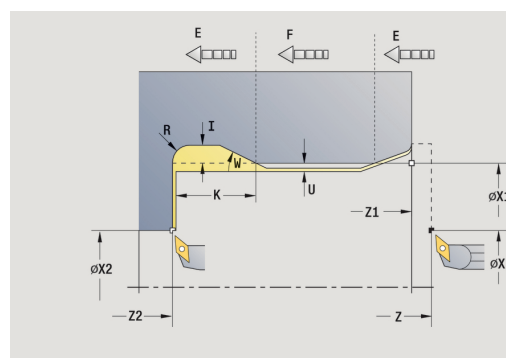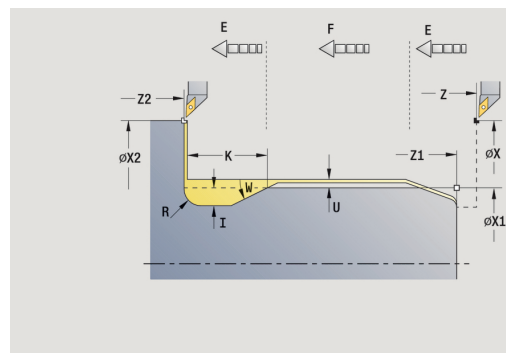

- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

I parametri immessi vengono necessariamente considerati, anche se la tabella standard prevede valori diversi. Se i parametri **I**, **K**, **W**, e **R** non sono indicati, il controllo numerico determina tali parametri sulla base di **FP** della tabella standard.

Ulteriori informazioni: "Parametri Scarico DIN 509 E", Pagina 698

Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento dal **Punto di partenza**
 - sulla posizione **Punto di part. cilindro X1**
in alternativa
 - per **Imbocco filettato**
- 2 Esecuzione dell'**Imbocco filettato**, se definito
- 3 Finitura del cilindro fino all'inizio dello scarico
- 4 Esecuzione dello scarico
- 5 Finitura fino a **Punto finale superf.piana X2**
- 6 Ritorno
 - Senza ritorno: arresto dell'utensile sul **Punto finale superf.piana**
 - Con ritorno: sollevamento e ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Sottosquadro DIN 509 F



- ▶ Selezionare **Maschiatura**



- ▶ **Sottosquadro DIN 509 F**






- ▶ Selezionare l'estensione del ciclo:
 - **Off**: l'utensile si arresta alla fine del ciclo
 - **On**: l'utensile ritorna al punto di partenza

Il ciclo esegue lo **Sottosquadro DIN 509 F**, l'imbocco cilindrico, il cilindro sporgente e l'adiacente superficie piana. Per l'area del cilindro è possibile definire un sovrametallo di rettifica. L'imbocco cilindrico viene eseguito se si indica **Lungh. imbocco cilindro** o **Raggio di tagl.**

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **X1, Z1**: Punto di part. cilindro
- **X2, Z2**: Punto finale superf.piana
- **U**: Sovr. rettifica per l'area del cilindro (default: 0)
- **E**: Avanzamento ridotto per entrata e imbocco filettato (default: Avanzamento per giro F)
- **I**: Prof. scarico (default: tabella standard)
- **K**: Lungh. scarico (default: tabella standard)
- **W**: Ang.tagl.scar. (default: tabella standard)
- **R**: Raggio scarico su entrambi i lati dello scarico (default: tabella standard)
- **P2**: Profond.trasv. (default: tabella standard)
- **A**: Ang.trasversale (default: tabella standard)
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens.
 - Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o N. giri costante
- **F**: Avanzamento per giro
- **B**: Lungh. imbocco cilindro (default: nessun imbocco filettato)
- **WB**: Angolo di tagl. (default: 45°)
- **RB**: Raggio di tagl. (nessuna immissione: nessun elemento, valore positivo: raggio imbocco, valore negativo: smusso)
- **G47**: Distanza sicurezza
 - Ulteriori informazioni: "Distanza di sicurezza G47", Pagina 182 – valutazione solo **Con ritorno**
- **MT**: **M** dopo **T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

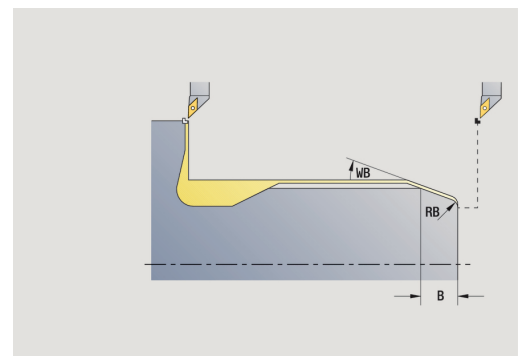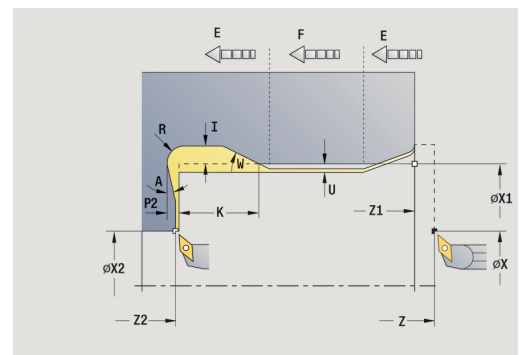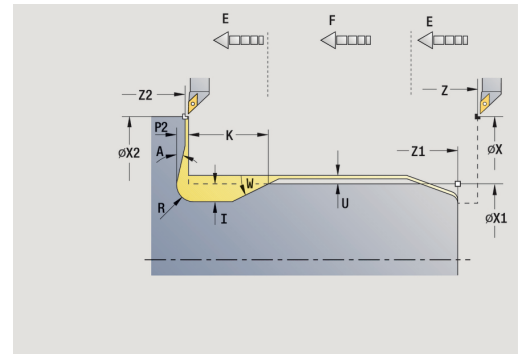

- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Finitura**

I parametri immessi vengono necessariamente considerati, anche se la tabella standard prevede valori diversi. Se i parametri **I**, **K**, **W**, e **R** non sono indicati, il controllo numerico determina tali parametri sulla base di **FP** della tabella standard.

Ulteriori informazioni: "DIN 509 F", Pagina 698


Esecuzione ciclo

- 1 Spostamento dal **Punto di partenza**
 - sulla posizione **Punto di part. cilindro X1**
in alternativa
 - per **Imbocco filettato**
- 2 Esecuzione dell'**Imbocco filettato**, se definito
- 3 Finitura del cilindro fino all'inizio dello scarico
- 4 Esecuzione dello scarico
- 5 Finitura fino a **Punto finale superf.piana X2**
- 6 Ritorno
 - Senza ritorno: arresto dell'utensile sul **Punto finale superf.piana**
 - Con ritorno: sollevamento e ritorno in diagonale al **Punto di partenza**
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Esempi di cicli di esecuzione filetto e scarico

Filetto esterno e scarico filettato

La lavorazione viene eseguita in due passate. Lo **Sottosquadro DIN 76** esegue lo scarico e l'imbocco filettato. Quindi il ciclo **Filettatura** realizza il filetto.


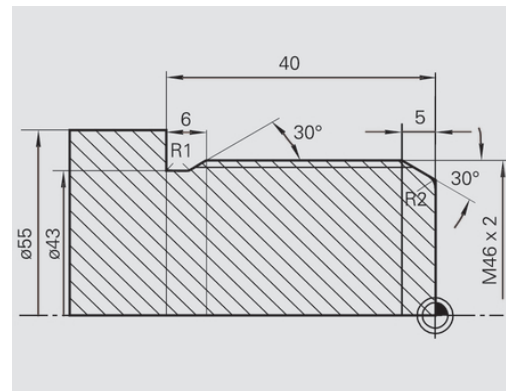


1° passo

Programmazione dei parametri di scarico e imbocco filettato in due finestre di immissione.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 1 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto

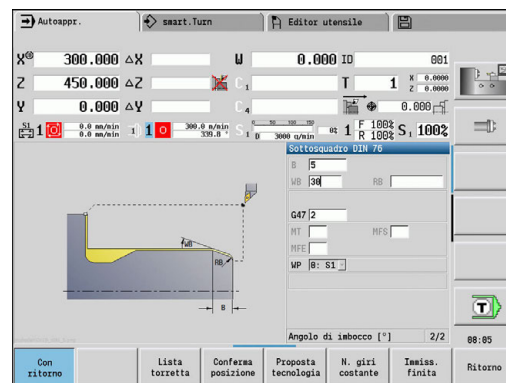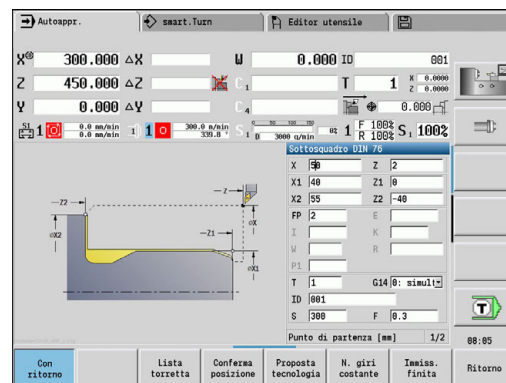


2° passo

Il ciclo **Filettatura (assiale) – Estesa** esegue il filetto. I parametri ciclo definiscono la profondità del filetto e la configurazione di taglio.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione esterna)
- **TO** = 1 – Orientamento utensile

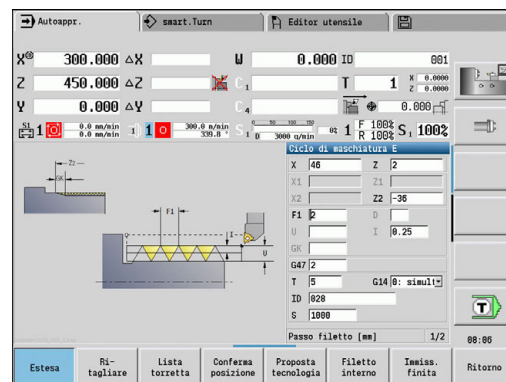

Filetto interno e scarico filettato

La lavorazione viene eseguita in due passate. Lo **Sottosquadro DIN 76** esegue lo scarico e l'imbocco filettato. Quindi il ciclo **Filettatura** realizza il filetto.

1° passo

Programmazione dei parametri di scarico e imbocco filettato in due finestre di immissione.

Il controllo numerico determina i parametri dello scarico sulla base della tabella standard.

Per l'imbocco filettato viene predefinita soltanto la larghezza dello smusso. L'angolo di 45° è il valore di default dell'**Angolo di tagli. WB**.

WB.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione interna)
- **TO** = 7 – Orientamento utensile
- **A** = 93° – Angolo di inclinazione
- **B** = 55° – Angolo dell'inserto





2° passo

Il ciclo **Filettatura (assiale)** esegue il filetto. Il passo del filetto è predefinito, il controllo numerico determina i restanti valori sulla base della tabella standard.

Verificare la posizione del softkey **Filetto interno**.

Dati utensile:

- Utensile per tornire (per lavorazione interna)
- **TO** = 7 – Orientamento utensile

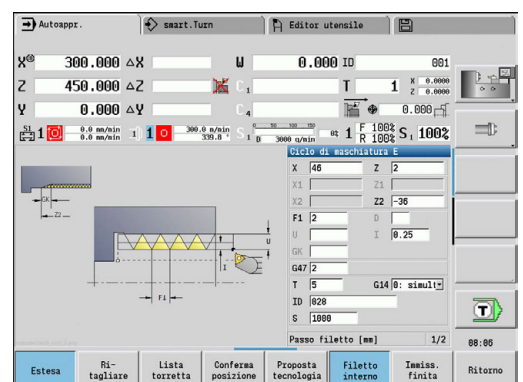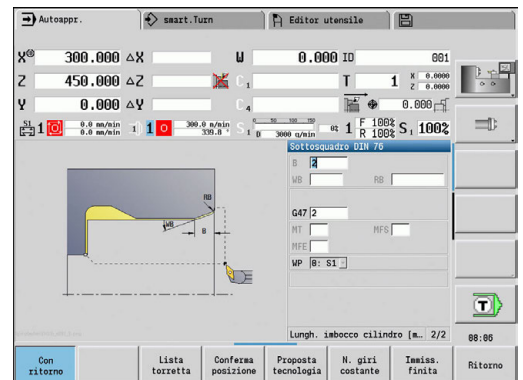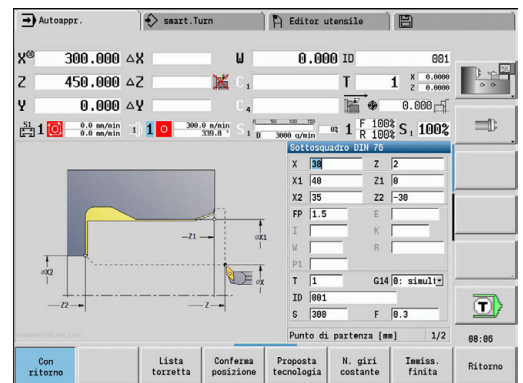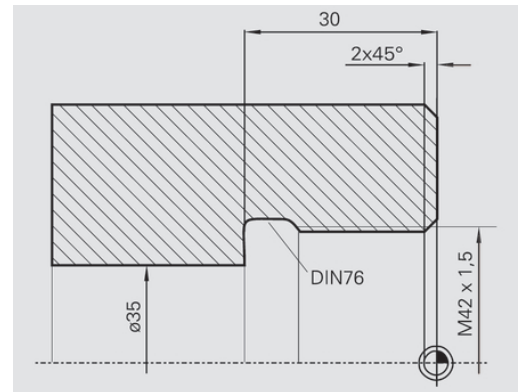

5.7 Cicli di foratura

Opzione menu	Significato
	Con i cicli di foratura si eseguono fori assiali e radiali

Lavorazione di sagome:

Ulteriori informazioni: "Sagome di foratura e fresatura",
Pagina 403

Opzione menu	Cicli di foratura
	 Foratura assiale/Foratura radiale Per fori singoli e sagome
	 Foro prof. assiale/Foro prof. radiale Per fori singoli e sagome
	 Maschiatura assiale/Maschiatura radiale Per fori singoli e sagome
	Filettatura assiale Per esecuzione filettatura in un foro esistente




Foratura assiale

- ▶ Selezionare **Foratura**
- ▶ Selezionare **Foratura assiale**


Il ciclo esegue un foro sulla superficie frontale.

Parametri ciclo

- **X, Z:** Punto di partenza
- **C:** Angolo mandrino – posizione asse C
- **Z1:** Punto di part. foratura (default: foro da Z)
- **Z2:** Punto finale foratura
- **E:** Tempo di attesa per rottura truciolo a fine foro (default: 0)
- **D:** Svincolo
 - **0:** Rapido
 - **1:** Avanzamento
- **AB:** Lunghezza di foratura (default: 0)
- **V:** Varianti di foratura (default: 0)
 - **0:** senza riduzione
 - **1:** a fine foro
 - **2:** a inizio foro
 - **3:** a inizio e fine foro
- **CB:** Freno off (1)
- **SCK:** Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK",
Pagina 182

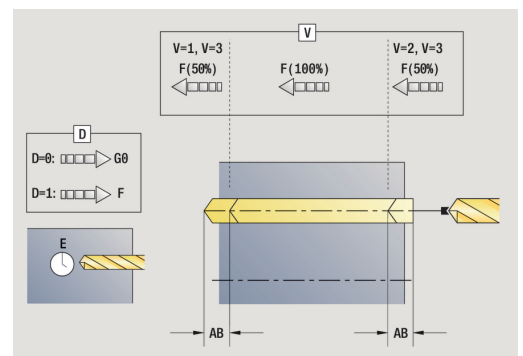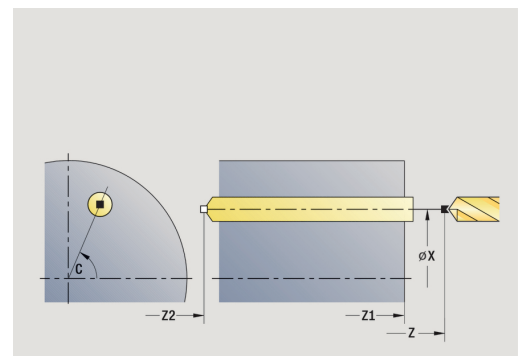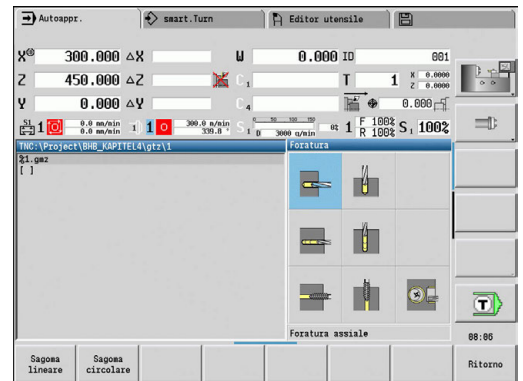

- **G60:** disattivazione **Zona di sicurezza** per l'operazione di foratura
 - **0: attivo**
 - **1: inattivo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

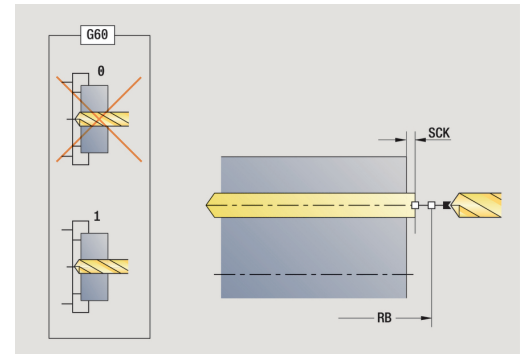

i Tipo di lavorazione in funzione del tipo dell'utensile per accesso al database dati tecnologici:

- **Forat.** per punta elicoidale
- **Preforatura** per punta con inserti

- i**
- Se si programma **AB** e **V**, viene eseguita una riduzione dell'avanzamento del 50% per foratura e foratura passante.
 - Sulla base del parametro utensile **Utensile motorizzato**, il controllo numerico decide se la velocità programmata e l'avanzamento sono validi per il mandrino principale o per l'utensile motorizzato.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura Z1**
- 3 Se definito: foratura con avanzamento ridotto
- 4 In funzione di **Varianti di foratura V**
 - Riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino alla posizione **Z2 – AB**
 - foratura con avanzamento ridotto fino al **Punto finale foratura Z2**
 - Senza riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino al **Punto finale foratura Z2**
 - se definito: sosta del **Tempo di attesa E** sul punto finale del foro
- 5 Ritorno
 - Se programmato **Z1**: sul **Punto di part. foratura Z1**
 - Se non programmato **Z1**: sul **Punto di partenza Z**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Foratura radiale



- ▶ Selezionare **Foratura**






- ▶ Selezionare **Foratura radiale**

Il ciclo esegue un foro sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **X1: Punto di part. foratura** (default: foro da X)
- **X2: Punto finale foratura**
- **E: Tempo di attesa** per rottura truciolo a fine foro (default: 0)
- **D: Svincolo**
 - **0: Rapido**
 - **1: Avanzamento**
- **AB: Lunghezza di foratura** (default: 0)
- **V: Varianti di foratura** (default: 0)
 - **0: senza riduzione**
 - **1: a fine foro**
 - **2: a inizio foro**
 - **3: a inizio e fine foro**
- **CB: Freno off (1)**
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
 Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
 Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**

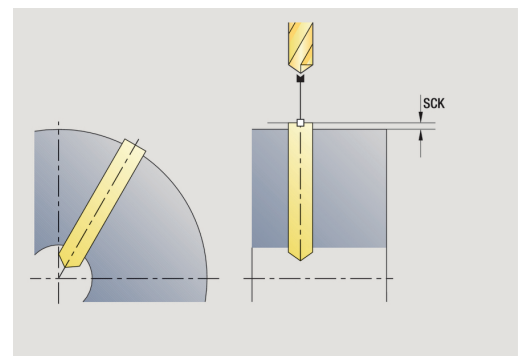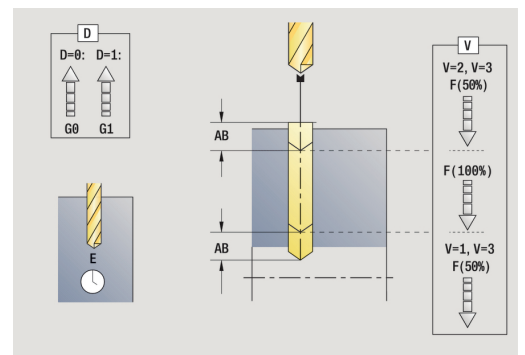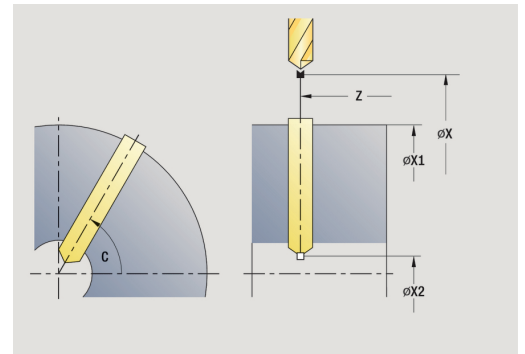

- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione in funzione del tipo dell'utensile per accesso al database dati tecnologici:

- **Forat.** per punta elicoidale
- **Preforatura** per punta con inserti



Se si programma **AB** e **V**, viene eseguita una riduzione dell'avanzamento del 50% per foratura e foratura passante.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina:** lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura X1**
- 3 Se definito: foratura con avanzamento ridotto
- 4 In funzione di **Varianti di foratura V**
 - Riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino alla posizione **X2 – AB**
 - foratura con avanzamento ridotto fino al **Punto finale foratura X2**
 - Senza riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino al **Punto finale foratura X2**
 - se definito: sosta del **Tempo di attesa E** sul punto finale del foro
- 5 Ritorno
 - Se programmato **X1:** sul **Punto di part. foratura X1**
 - Se non programmato **X1:** sul **Punto di partenza X**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Foratura profonda assiale



- ▶ Selezionare **Foratura**







- ▶ Selezionare **Foratura profonda assiale**

Il ciclo esegue in diversi passi un foro sulla superficie frontale.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **Z1: Punto di part. foratura** (default: foro da Z)
- **Z2: Punto finale foratura**
- **P: 1° profund. di foratura** (default: foratura senza interruzione)
- **IB: Valore di riduz.prof. for** (default: 0)
- **JB: Prof. min. di foratura** (default: 1/10 di P)
- **B: Lunghezza ritorno** (default: ritorno su **Punto di part. foratura**)
- **E: Tempo di attesa** per rottura truciolo a fine foro (default: 0)
- **D: Svincolo** – velocità di ritorno e accostamento all'interno del foro (default: 0)
 - **0: Rapido**
 - **1: Avanzamento**
- **AB: Lunghezza di foratura** (default: 0)
- **V: Varianti di foratura** (default: 0)
 - **0: senza riduzione**
 - **1: a fine foro**
 - **2: a inizio foro**
 - **3: a inizio e fine foro**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **CB: Freno off (1)**
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **G60: disattivazione Zona di sicurezza** per l'operazione di foratura
 - **0: attivo**
 - **1: inattivo**

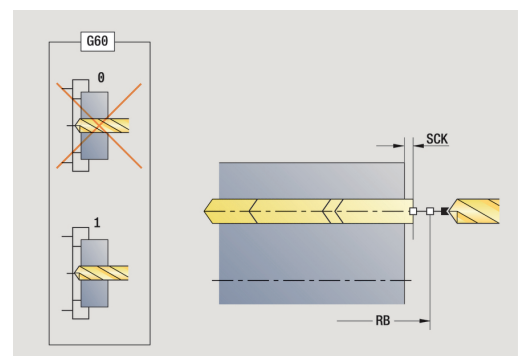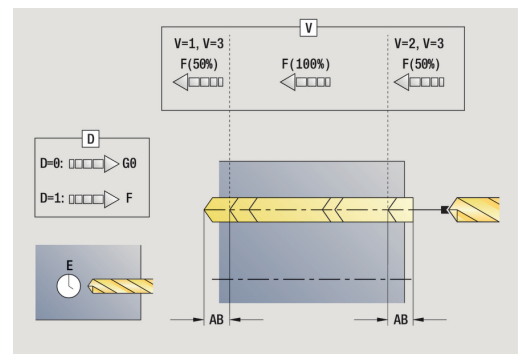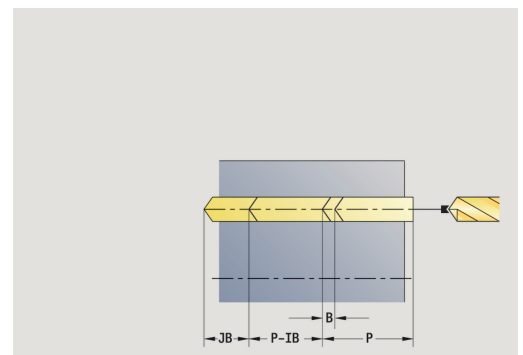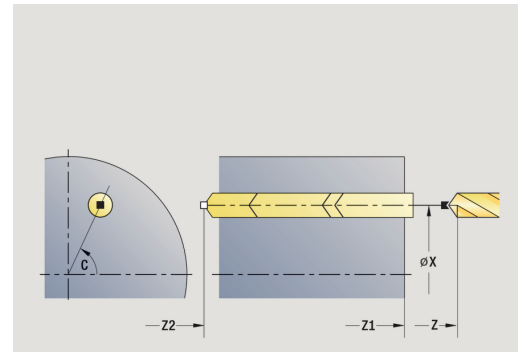

- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione in funzione del tipo dell'utensile per accesso al database dati tecnologici:

- **Forat.** per punta elicoidale
- **Preforatura** per punta con inserti



- Se si programma **AB** e **V**, viene eseguita una riduzione dell'avanzamento del 50% per foratura e foratura passante.
- Sulla base del parametro utensile **Utensile motorizzato**, il controllo numerico decide se la velocità programmata e l'avanzamento sono validi per il mandrino principale o per l'utensile motorizzato.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura Z1**
- 3 Primo passo di foratura (profondità foro: **P**) – se definito: foratura con avanzamento ridotto
- 4 Ritorno di **Lunghezza ritorno B** – o ritorno sul **Punto di part. foratura** e posizionamento alla distanza di sicurezza nel foro
- 5 Successivo passo di foratura (profondità foro: ultima profondità – **IB** o **JB**)
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere il **Punto finale foratura Z2**
- 7 Ultimo passo di foratura – in funzione di **Varianti di foratura V**
 - Riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino alla posizione **Z2 – AB**
 - foratura con avanzamento ridotto fino al **Punto finale foratura Z2**
 - Senza riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino al **Punto finale foratura Z2**
 - se definito: sosta del **Tempo di attesa E** sul punto finale del foro
- 8 Ritorno
 - Se programmato **Z1**: sul **Punto di part. foratura Z1**
 - Se non programmato **Z1**: sul **Punto di partenza Z**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Foratura profonda radiale



- ▶ Selezionare **Foratura**






- ▶ Selezionare **Foratura profonda radiale**

Il ciclo esegue in diversi passi un foro sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **X1: Punto di part. foratura** (default: foro da X)
- **X2: Punto finale foratura**
- **P: 1° profund. di foratura** (default: foratura senza interruzione)
- **IB: Valore di riduz.prof. for** (default: 0)
- **JB: Prof. min. di foratura** (default: 1/10 di P)
- **B: Lunghezza ritorno** (default: ritorno su **Punto di part. foratura**)
- **E: Tempo di attesa** per rottura truciolo a fine foro (default: 0)
- **D: Svincolo** – velocità di ritorno e accostamento all'interno del foro (default: 0)
 - **0: Rapido**
 - **1: Avanzamento**
- **AB: Lunghezza di foratura** (default: 0)
- **V: Varianti di foratura** (default: 0)
 - **0: senza riduzione**
 - **1: a fine foro**
 - **2: a inizio foro**
 - **3: a inizio e fine foro**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **CB: Freno off (1)**
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182

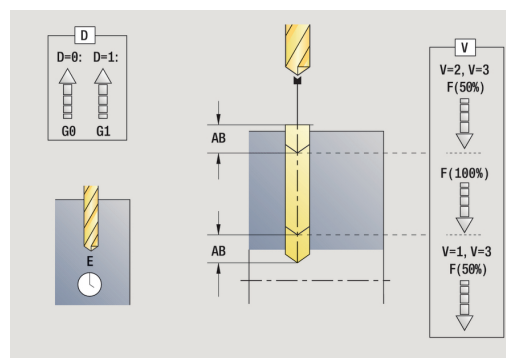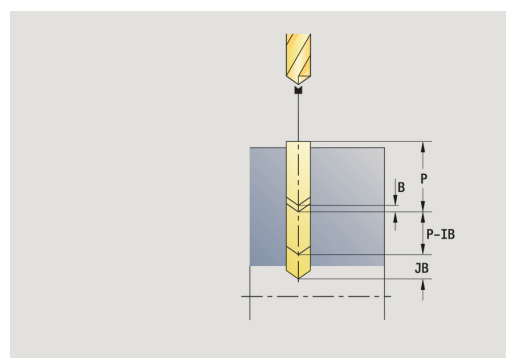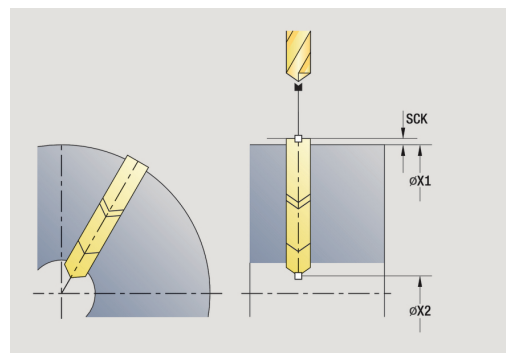

- **BP: Durata pausa** – periodo di tempo per l'interruzione del movimento di avanzamento
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **BF: Durata avanz.** – intervallo fino all'esecuzione della pausa successiva
Il truciolo viene rotto dall'avanzamento interrotto (intermittente).
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione in funzione del tipo dell'utensile per accesso al database dati tecnologici:

- **Forat.** per punta elicoidale
- **Preforatura** per punta con inserti



Se si programma **AB** e **V**, viene eseguita una riduzione dell'avanzamento del 50% per foratura e foratura passante.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura X1**
- 3 Primo passo di foratura (profondità foro: **P**) – se definito: foratura con avanzamento ridotto
- 4 Ritorno di **Lunghezza ritorno B** – o ritorno sul **Punto di part. foratura** e posizionamento alla distanza di sicurezza nel foro
- 5 Successivo passo di foratura (profondità foro: ultima profondità – **IB** o **JB**)
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere il **Punto finale foratura X2**
- 7 Ultimo passo di foratura – in funzione di **Varianti di foratura V**
 - Riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino alla posizione **X2 – AB**
 - foratura con avanzamento ridotto fino al **Punto finale foratura X2**
 - Senza riduzione foratura passante:
 - foratura con avanzamento programmato fino al **Punto finale foratura X2**
 - se definito: sosta del **Tempo di attesa E** sul punto finale del foro
- 8 Ritorno
 - Se programmato **X1**: sul **Punto di part. foratura X1**
 - Se non programmato **X1**: sul **Punto di partenza X**
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Maschiatura assiale



- ▶ Selezionare **Foratura**






- ▶ Selezionare **Maschiatura assiale**

Il ciclo esegue una maschiatura sulla superficie frontale.

Significato della **Lunghezza di estrazione**: utilizzare questo parametro per pinze di serraggio con compensazione lineare. Il ciclo calcola un nuovo passo nominale sulla base della profondità filetto, del passo programmato e della lunghezza di estrazione. Il passo nominale è leggermente inferiore al passo del maschio. Alla realizzazione del filetto, la punta viene estratta dal mandrino di serraggio della lunghezza di estrazione. Con questa procedura si assicurano migliori durate dei maschi.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **Z1: Punto di part. foratura** (default: foro da Z)
- **Z2: Punto finale foratura**
- **F1: Passo filetto** (default: avanzamento dalla descrizione utensile)
- **B: Incremento di entrata** per raggiungere la velocità programmata e l'avanzamento (default: $2 * \text{Passo filetto F1}$)
- **SR: Velocità di ritorno** per ritorno rapido (default: numero di giri di maschiatura)
- **L: Lunghezza di estrazione** per impiego di pinze di serraggio con compensazione lineare (default: 0)
- **CB: Freno off (1)**
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanze di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **G60: disattivazione Zona di sicurezza** per l'operazione di foratura
 - **0: attivo**
 - **1: inattivo**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **SP: Prof. rottura truciolo**
- **SI: Distanza corsa ritorno**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

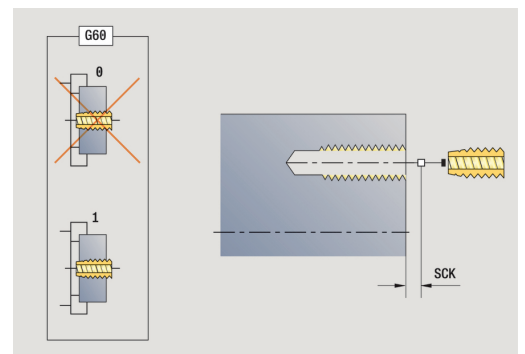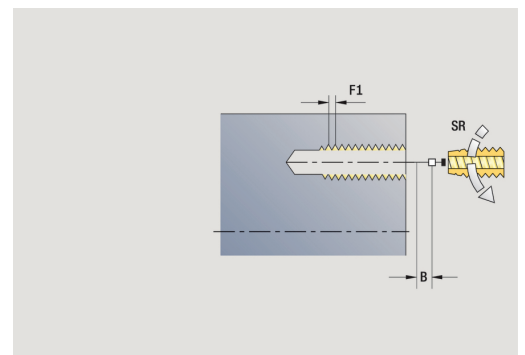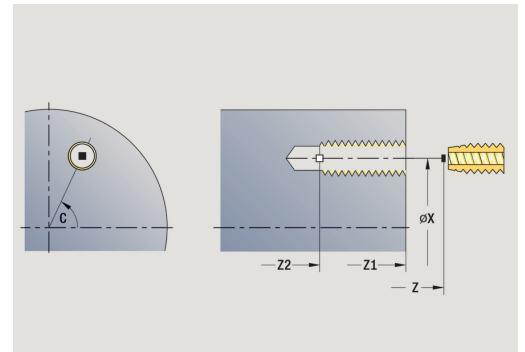

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Maschiatura**



Sulla base del parametro utensile **Utensile motorizzato**, il controllo numerico decide se la velocità programmata e l'avanzamento sono validi per il mandrino principale o per l'utensile motorizzato.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura Z1**
- 3 Maschiatura fino al **Punto finale foratura Z2**
- 4 Ritorno con **Velocità di ritorno SR**
 - Se programmato **Z1**: sul **Punto di part. foratura Z1**
 - Se non programmato **Z1**: sul **Punto di partenza Z**
- 5 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Maschiatura radiale



- ▶ Selezionare **Foratura**



- ▶ Selezionare **Maschiatura radiale**



Il ciclo esegue una maschiatura sulla superficie cilindrica.

Significato della **Lunghezza di estrazione**: utilizzare questo parametro per pinze di serraggio con compensazione lineare. Il ciclo calcola un nuovo passo nominale sulla base della profondità filetto, del passo programmato e della **Lunghezza di estrazione**.

Il passo nominale è leggermente inferiore al passo del maschio. Alla realizzazione del filetto, la punta viene estratta dal mandrino di serraggio della **Lunghezza di estrazione**. Con questa procedura si assicurano migliori durate dei maschi.

Parametri ciclo

- **X, Z**: Punto di partenza
- **C**: Angolo mandrino – posizione asse C
- **X1**: Punto di part. foratura (default: foro da X)
- **X2**: Punto finale foratura
- **F1**: Passo filetto (default: avanzamento dalla descrizione utensile)
- **B**: Incremento di entrata per raggiungere la velocità programmata e l'avanzamento (default: 2 * Passo filetto F1)
- **SR**: Velocità di ritorno per ritorno rapido (default: numero di giri di maschiatura)
- **L**: Lunghezza di estrazione per impiego di pinze di serraggio con compensazione lineare (default: 0)
- **CB**: Freno off (1)
- **SCK**: Distanza sicurezza
Ulteriori informazioni: "Distanze di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **T**: Numero utensile – numero posto torretta
- **G14**: Punto cambio utens.
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID**: Numero ident.
- **S**: Velocità di taglio o **N**. giri costante
- **SP**: Prof. rottura truciolo
- **SI**: Distanza corsa ritorno
- **MT**: **M** dopo **T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS**: **M** all'inizio: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE**: **M** alla fine: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP**: **N**. mandrino – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW**: Angolo dell'asse **B** (a seconda della macchina)

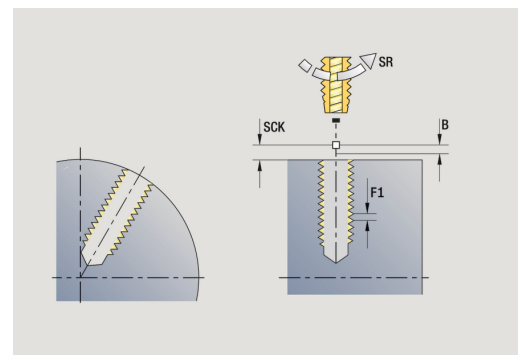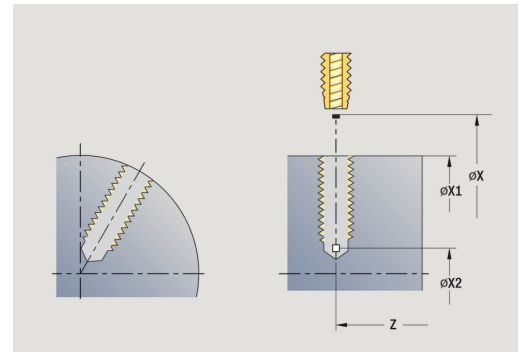

- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Maschiatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Se definito: avanzamento in rapido sul **Punto di part. foratura X1**
- 3 Maschiatura fino al **Punto finale foratura X2**
- 4 Ritorno con **Velocità di ritorno SR**
 - Se programmato **X1**: sul **Punto di part. foratura X1**
 - Se non programmato **X1**: sul **Punto di partenza X**
- 5 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Fresatura filetto assiale



- ▶ Selezionare **Foratura**



- ▶ Selezionare **Fresatura filetto assiale**



Il ciclo fresa un filetto in un foro esistente.



Per questo ciclo utilizzare utensili per fresare filetti.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Z1: Punto di part. foratura** (default: foro da Z)
- **Z2: Punto finale foratura**
- **F1: Passo filetto** (= avanzamento)
- **J: Direz. filettatura:**
 - **0: filett. destrorsa**
 - **1: filett. sinistr.**
- **I: Diametro filetto**
- **R: Raggio di posizionamento** (default: $(I - \text{diametro fresa})/2$)
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **V: Metodo di fresatura**
 - **0: una rotazione** – il filetto viene fresato in una linea elicoidale di 360°
 - **1: due o più rotazioni** – il filetto viene fresato con diversi percorsi a elica (utensile a un tagliente)
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

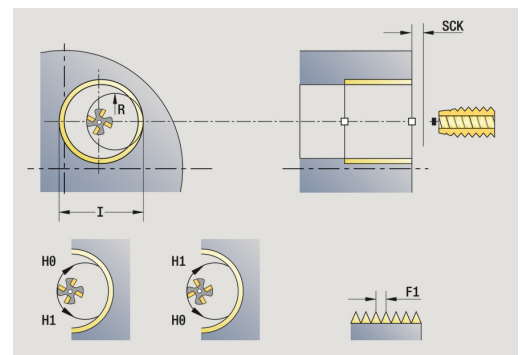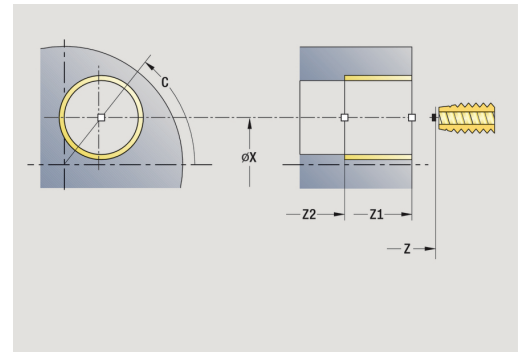

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento su **Angolo mandrino C** (nella modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale)
- 2 Posizionamento dell'utensile su **Punto finale foratura Z2** (fondo fresatura) all'interno del foro
- 3 Avvicinamento in **Raggio di posizionamento R**
- 4 Fresatura del filetto in una rotazione di 360° e avanzamento del **Passo filetto F1**
- 5 Allontanamento dell'utensile e ritorno sul **Punto di partenza**
- 6 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Esempi dei cicli di foratura

Foratura concentrica e maschiatura

La lavorazione viene eseguita in due passate. La **Foratura assiale** esegue il foro, la **Maschiatura assiale** il filetto.

La punta viene posizionata davanti al pezzo alla distanza di sicurezza (**Punto di partenza X, Z**). Non viene perciò programmato il **Punto di part. foratura Z1**. Per la foratura si programma una riduzione avanzamento nei parametri **AB** e **V**.




Il passo del filetto non è programmato. Il controllo numerico lavora con il passo dell'utensile. La **Velocità di ritorno SR** consente di eseguire un ritorno rapido dell'utensile.

Dati utensile (punta)

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **I** = 8,2 – Diametro foro
- **B** = 118 – Angolo dell'inserto
- **H** = 0 – Utensile non motorizzato

Dati utensile (maschio)

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **I** = 10 – Diametro filetto M10
- **F** = 1,5 – Passo filetto
- **H** = 0 – Utensile non motorizzato

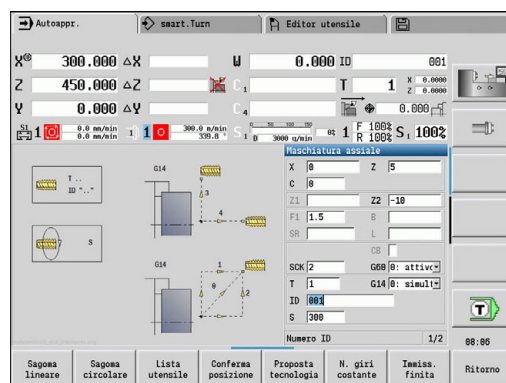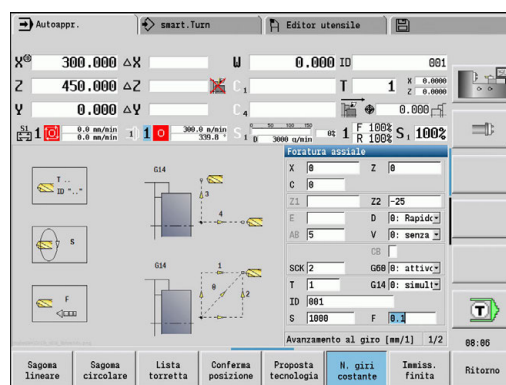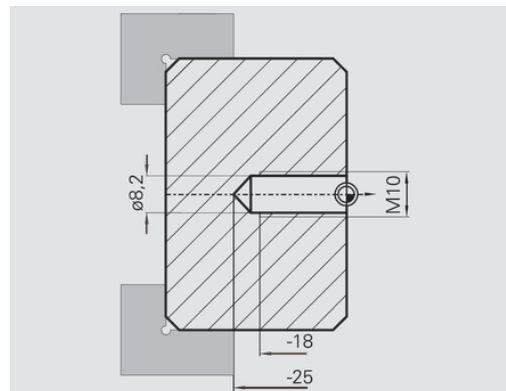

Foratura profonda

Sul pezzo viene eseguito un foro passante fuori centro con il ciclo **Foratura profonda assiale**. Questa lavorazione presuppone un mandrino posizionabile e utensili motorizzati.

1° profund. di foratura P e **Valore di riduz.prof. for IB** definiscono i singoli passi di foratura e la **Prof. min. di foratura JB** limita la riduzione.




Siccome la **Lunghezza ritorno B** non è specificata, il ciclo ritira la punta sul **Punto di partenza** dove sosta brevemente e quindi l'avanza alla distanza di sicurezza per il successivo passo di foratura.

Siccome questo esempio descrive un foro passante, il **Punto finale foratura Z2** viene definito in modo tale che la punta fori completamente il materiale.


AB e **V** definiscono una riduzione avanzamento per foratura e foratura passante.

Dati utensile

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **I** = 12 – Diametro foro
- **B** = 118 – Angolo dell'inserto
- **H** = 1 – Utensile motorizzato

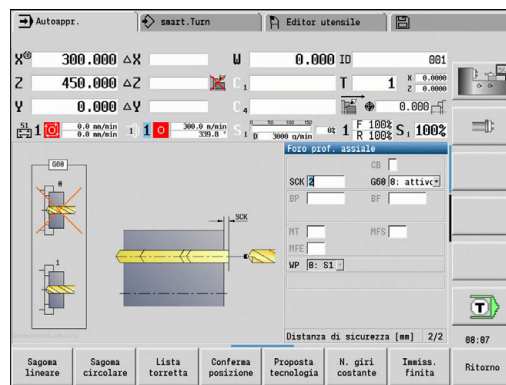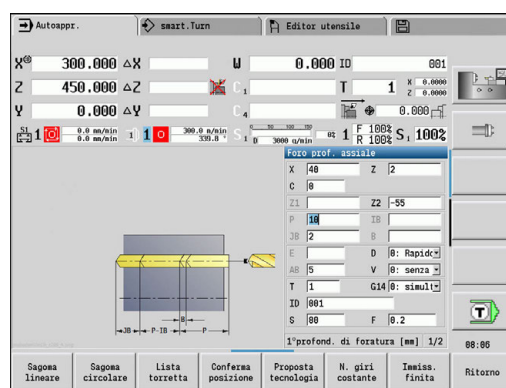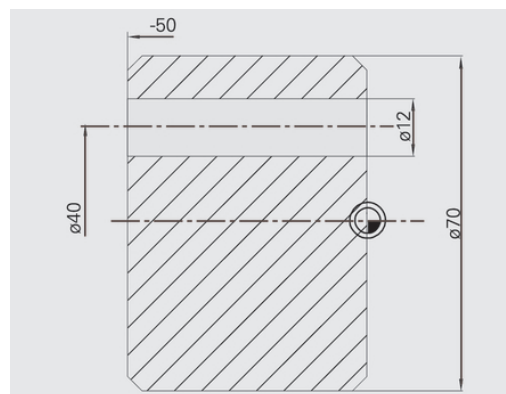

5.8 Cicli di fresatura

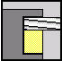

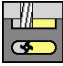





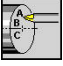
Opzione menu	Significato
	I cicli di fresatura consentono di fresare scanalature assiali e radiali, profili, tasche, superfici e poligoni.


Lavorazione di sagome:

Ulteriori informazioni: "Sagome di foratura e fresatura",
Pagina 403

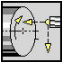Nella sottomodalità **Autoappr.** i cicli comprendono l'attivazione e la disattivazione dell'asse C e il posizionamento del mandrino.

In modalità **Macchina** si attiva con **Posizionamento in rapido** l'asse C e si posiziona il mandrino **prima** del ciclo di fresatura effettivo. I cicli di fresatura disattivano l'asse C.

Opzione menu	Cicli di fresatura
	Avanz. in rap. posiz. Attivazione asse C, posizionamento utensile e mandrino
 	Scanalatura assiale/Scanalatura radiale Fresatura di scanalatura singola o sagoma di scanalature
 	Matrice assiale/Matrice radiale Fresatura di matrice singola
 	Profilo ICP assiale/Profilo ICP radiale Fresatura di profilo ICP singolo o sagoma di profili
	Fresatura frontale Fresatura di superfici o poligoni
	Fres.scanal.elic.radiale Fresatura radiale di una scanalatura elicoidale
	Scrittura assiale/Scrittura radiale Scrittura di caratteri e sequenze di caratteri

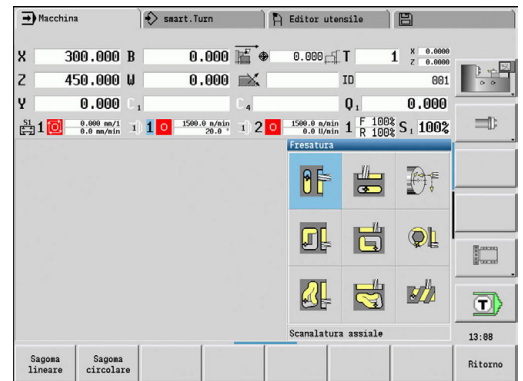

Avanz. in rap. posiz. fresatura



- ▶ Selezionare **Fresatura**




- ▶ Selezionare **Avanz. in rap. posiz.**

Il ciclo attiva l'asse C, posiziona il mandrino (asse C) e l'utensile.



- **Avanz. in rap. posiz.** è possibile solo nella modalità **Macchina**
- Un successivo ciclo di fresatura manuale disattiva nuovamente l'asse C.

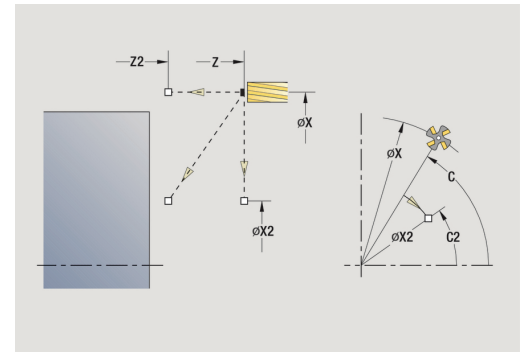

Parametri ciclo

- **X2, Z2: Punto di destinazione**
- **C2: Angolo finale** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **MT: M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C
- 2 Inserimento dell'utensile attuale
- 3 Posizionamento dell'utensile in rapido simultaneamente sul **Punto di destinazione X2, Z2** e sull'**Angolo finale C2**

Scanalatura assiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**






- ▶ Selezionare **Scanalatura assiale**

Il ciclo esegue una scanalatura sulla superficie frontale. La larghezza della scanalatura corrisponde al diametro della fresa.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **X1: Punto arrivo scan. in X** (quota diametrale)
- **C1: Angolo punto arrivo scan.** (default: angolo mandrino C)
- **L: Lunghezza scanalatura**
- **A1: Angolo rispetto asse X** (default: 0°)
- **Z1: Spig.sup.fres.** (default: **Punto di partenza Z**)
- **Z2: Base fresatura**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

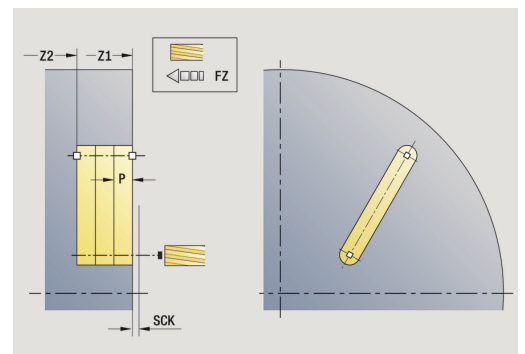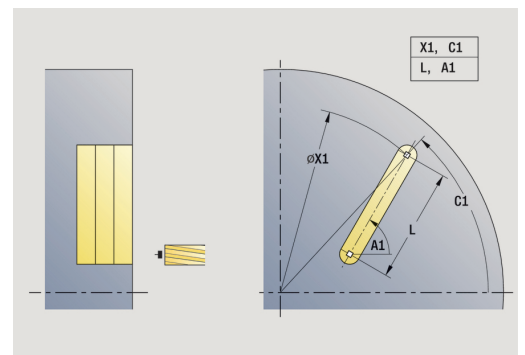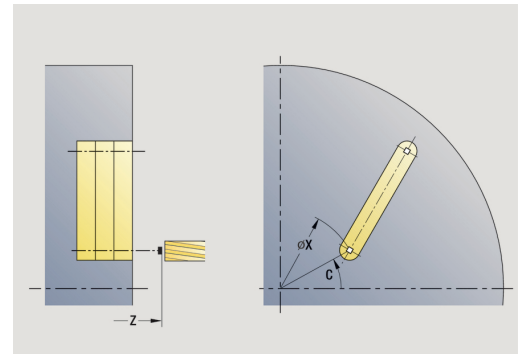

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**

Combinazioni di parametri per posizione e disposizione della scanalatura:

- **X1, C1**
- **L, A1**

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio
- 3 Avanzamento di **Av.avanz.in pr. FZ**
- 4 Fresatura fino a **Punto finale scanalatura**
- 5 Avanzamento di **Av.avanz.in pr. FZ**
- 6 Fresatura fino a **Punto iniziale scanalatura**
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere la profondità di fresatura
- 8 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Scanalatura radiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**





- ▶ Selezionare **Scanalatura radiale**

Il ciclo esegue una scanalatura sulla superficie cilindrica. La larghezza della scanalatura corrisponde al diametro della fresa.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **Z1: Punto arrivo scanalatura**
- **C1: Angolo punto arrivo scan.** (default: angolo mandrino C)
- **L: Lunghezza scanalatura**
- **A1: Angolo rispetto asse Z** (default: 0°)
- **X1: Spigolo superiore fresat.** (quota di diametro; default: **Punto di partenza X**)
- **X2: Base di fresatura**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

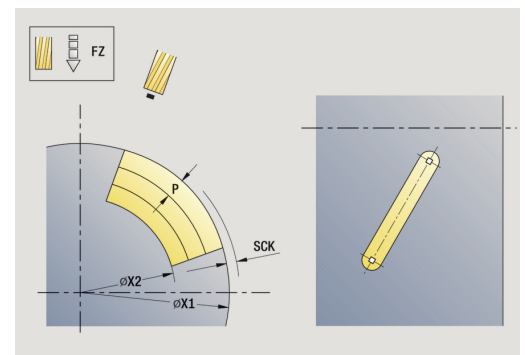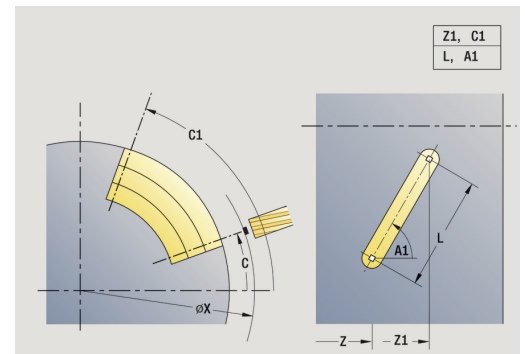

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**

Combinazioni di parametri per posizione e disposizione della scanalatura:

- **X1, C1**
- **L, A1**

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio
- 3 Avanzamento di **Av.avanz.in pr. FZ**
- 4 Fresatura fino a **Punto finale scanalatura**
- 5 Avanzamento di **Av.avanz.in pr. FZ**
- 6 Fresatura fino a **Punto iniziale scanalatura**
- 7 Ripetizione di 3...6, fino a raggiungere la profondità di fresatura
- 8 Posizionamento su **Punto di partenza X** e disattivazione dell'asse C
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Matrice assiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**







- ▶ Selezionare **Matrice assiale**

In funzione dei parametri, il ciclo fresa uno dei seguenti profili ovvero sgrossa/rifinisce una tasca sulla superficie frontale:


- Rettangolo ($Q = 4, L \neq B$)
- Quadrato ($Q = 4, L = B$)
- Cerchio ($Q = 0, RE > 0, L$ e B : nessuna immissione)
- Triangolo o poligono ($Q = 3$ o $Q > 4, L \neq 0$)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **X1: Diametro centro matrice**
- **C1: Angolo centro matrice** (default: **Angolo mandrino C**)
- **Q: Numero bordi** (default: 0)
 - $Q = 0$: cerchio
 - $Q = 4$: rettangolo, quadrato
 - $Q = 3$: triangolo
 - $Q > 4$: poligono
- **L: Lungh. spigolo**
 - Rettangolo: lunghezza rettangolo
 - Quadrato, poligono: lunghezza lato
 - Poligono: $L < 0$ diametro cerchio interno
 - Cerchio: nessuna immissione
- **B: Larghezza rettangolo**
 - Rettangolo: larghezza rettangolo
 - Quadrato: $L = B$
 - Poligono, cerchio: nessuna immissione
- **RE: Raggio di arrotondamento** (default: 0)
 - Rettangolo, quadrato, poligono: raggio di raccordo
 - Cerchio: raggio del cerchio
- **A: Angolo rispetto asse X** (default: 0°)
 - Rettangolo, quadrato, poligono: posizione della matrice
 - Cerchio: nessuna immissione
- **Z1: Spig.sup.fres.** (default: **Punto di partenza Z**)
- **P2: Prof. fresat.**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta

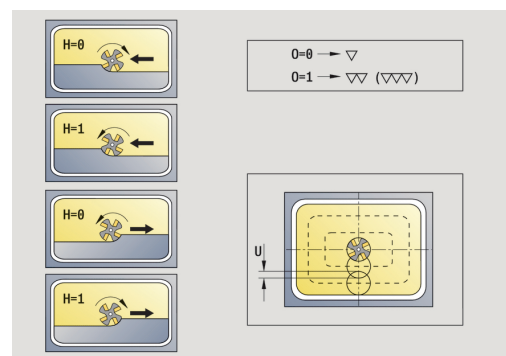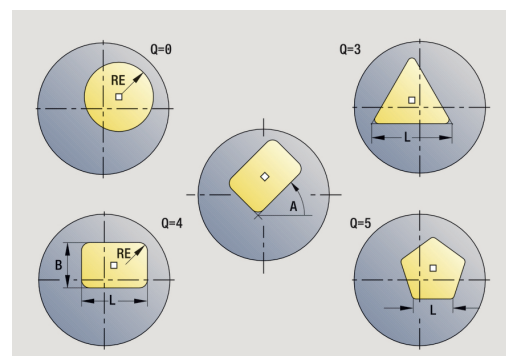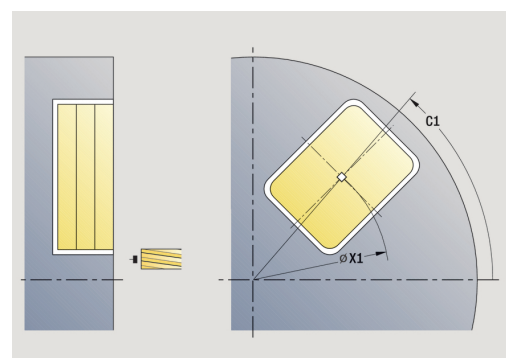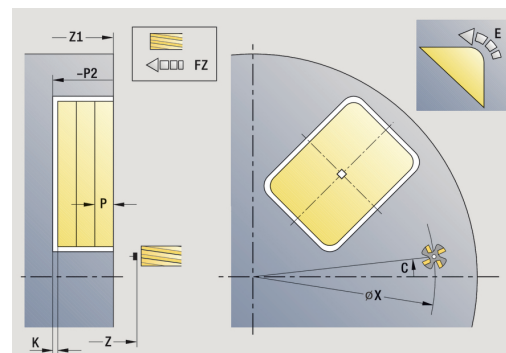

- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **I: Sovramet. parall. profilo**
- **K: Sovramet. in direz.avanz.**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **E: Avanzamento ridotto** per elementi circolari (default: avanzamento attivo)
- **O: Sgross./finitur** – solo per fresatura tasca
 - **0: sgrossatura**
 - **1: finitura**
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **U: Fattore di sovrapposiz.** – definisce la sovrapposizione delle traiettorie di fresatura (default: 0,5) (intervallo: 0 – 0,99)
Sovrapposizione = $U \cdot \text{diametro fresa}$
 - **U = 0** o nessuna immissione: fresatura profilo
 - **U > 0:** fresatura tasca – sovrapposizione minima dei percorsi di fresatura = $U \cdot \text{diametro fresa}$
- **JK: Fresatura profilo** – immissione considerata solo per fresatura profilo
 - **0: sul profilo**
 - **1: dentro il profilo**
 - **2: fuori dal profilo**
- **JT: Fresatura di tasche** – immissione considerata solo per fresatura tasca
 - **0: da int. verso est.**
 - **1: da est. verso int.**
- **R: Raggio posi.** (default: 0)
 - **R = 0:** l'elemento del profilo viene raggiunto direttamente; incremento sul punto di avvicinamento al di sopra del piano di fresatura, quindi incremento verticale in profondità
 - **R > 0:** la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli interni: la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli esterni: lunghezza elemento di avvicinamento/allontanamento lineare; avvicinamento/allontanamento tangenziale dall'elemento del profilo

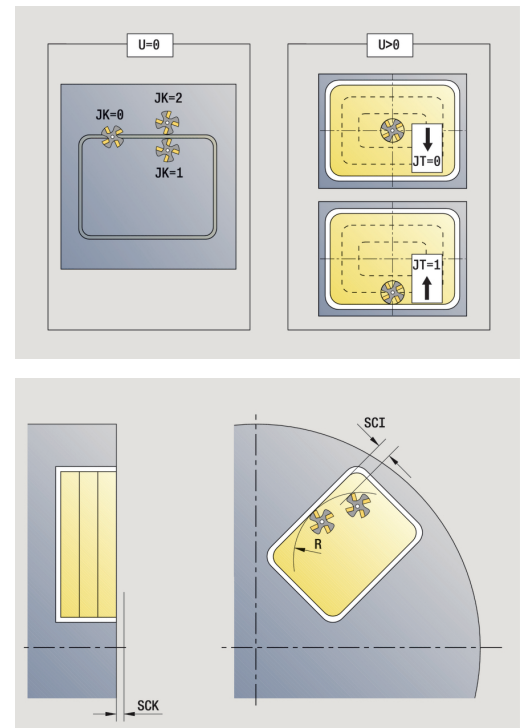

- **RB: Piano ritorno**
- **SCI: Distanza sicurezza** nel piano di lavoro
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**



Note su parametri e funzioni

- **Fresatura profilo o tasca:** viene definita con **Fattore di sovrapposiz. U**
- **Direzione di fresatura:** è influenzata da **Direzione di fresatura H** e senso di rotazione della fresa
Ulteriori informazioni: "Direzione di fresatura per fresatura profilo", Pagina 393
- **Compensazione del raggio della fresa:** viene eseguita (eccetto che per fresatura profilo con **J=0**)
- **Avvicinamento e allontanamento:** con profili chiusi, il punto di partenza del primo elemento (per rettangoli l'elemento più lungo) è la posizione di avvicinamento e allontanamento. Con **Raggio di posizionamento R** si definisce se l'avvicinamento è diretto o in un arco
- **Fresatura profilo JK** definisce se la fresa deve lavorare sul profilo (centro fresa sul profilo) o sul lato interno/esterno del profilo
- **Fresatura tasca – Sgrossatura (O=0):** definire con **JT** se la tasca deve essere fresata dall'interno verso l'esterno o viceversa
- **Fresatura tasca – Finitura (O=1):** dapprima viene fresato il bordo della tasca e quindi la base della stessa. Definire con **JT** se la base della tasca deve essere rifinita dall'interno verso l'esterno o viceversa

Esecuzione ciclo

Tutte le varianti:

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio (accostamenti al piano di fresatura, accostamenti alla profondità di fresatura)

Fresatura profilo:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Fresatura in un piano
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Sgrossatura:

- 3 Avvicinamento a **Distanza sicurezza** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Lavorazione di un piano di fresatura; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Finitura:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Finitura del bordo della tasca, piano per piano
- 5 Finitura della base della tasca; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 6 Finitura della tasca con avanzamento programmato

Tutte le varianti:

- 7 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Matrice radiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**







- ▶ Selezionare **Matrice radiale**

In funzione dei parametri, il ciclo fresa uno dei seguenti profili ovvero sgrossa/rifinisce una tasca sulla superficie cilindrica:


- Rettangolo ($Q=4, L <> B$)
- Quadrato ($Q=4, L=B$)
- Cerchio ($Q=0, RE > 0, L$ e B : nessuna immissione)
- Triangolo o poligono ($Q=3$ o $Q > 4, L <> 0$)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Z1: Centro matrice**
- **C1: Angolo centro matrice** (default: **Angolo mandrino C**)
- **Q: Numero bordi** (default: 0)
 - $Q = 0$: cerchio
 - $Q = 4$: rettangolo, quadrato
 - $Q = 3$: triangolo
 - $Q > 4$: poligono
- **L: Lungh. spigolo**
 - Rettangolo: lunghezza rettangolo
 - Quadrato, poligono: lunghezza lato
 - Poligono: $L < 0$ diametro cerchio interno
 - Cerchio: nessuna immissione
- **B: Larghezza rettangolo**
 - Rettangolo: larghezza rettangolo
 - Quadrato: $L = B$
 - Poligono, cerchio: nessuna immissione
- **RE: Raggio di arrotondamento** (default: 0)
 - Rettangolo, quadrato, poligono: raggio di raccordo
 - Cerchio: raggio del cerchio
- **A: Angolo rispetto asse Z** (default: 0°)
 - Rettangolo, quadrato, poligono: posizione della matrice
 - Cerchio: nessuna immissione
- **X1: Spigolo superiore fresat.** (quota di diametro; default: **Punto di partenza X**)
- **P2: Prof. fresat.**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **I: Sovramet. in direz.avanz.**
- **K: Sovramet. parall. profilo**

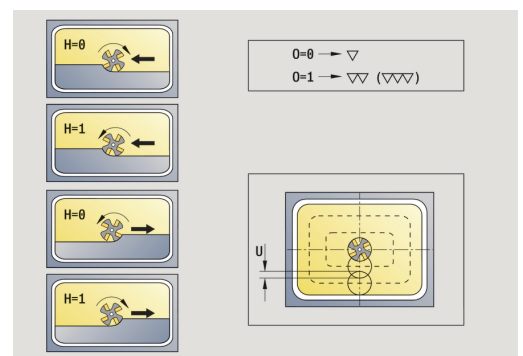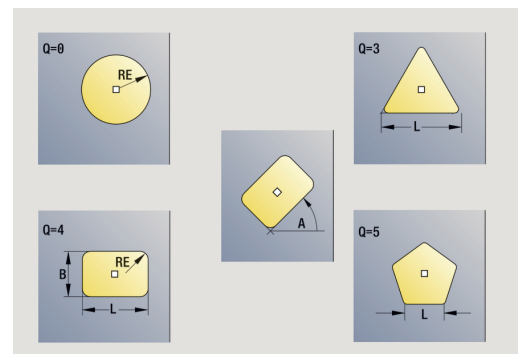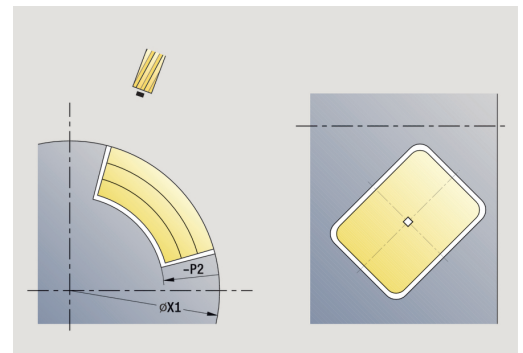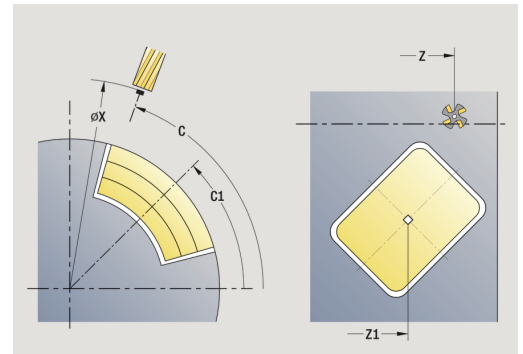

- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **E: Avanzamento ridotto** per elementi circolari (default: avanzamento attivo)
- **O: Sgross./finitur** – solo per fresatura tasca
 - **0: sgrossatura**
 - **1: finitura**
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **U: Fattore di sovrapposiz.** – definisce la sovrapposizione delle traiettorie di fresatura (default: 0,5) (intervallo: 0 – 0,99)
Sovrapposizione = $U \cdot \text{diametro fresa}$
 - **U = 0** o nessuna immissione: fresatura profilo
 - **U > 0**: fresatura tasca – sovrapposizione minima dei percorsi di fresatura = $U \cdot \text{diametro fresa}$
- **JK: Fresatura profilo** – immissione considerata solo per fresatura profilo
 - **0: sul profilo**
 - **1: dentro il profilo**
 - **2: fuori dal profilo**
- **JT: Fresatura di tasche** – immissione considerata solo per fresatura tasca
 - **0: da int. verso est.**
 - **1: da est. verso int.**
- **R: Raggio posi.** (default: 0)
 - **R = 0**: l'elemento del profilo viene raggiunto direttamente; incremento sul punto di avvicinamento al di sopra del piano di fresatura, quindi incremento verticale in profondità
 - **R > 0**: la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli interni: la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli esterni: lunghezza elemento di avvicinamento/allontanamento lineare; avvicinamento/allontanamento tangenziale dall'elemento del profilo
- **RB: Piano ritorno**
- **SCI: Distanza sicurezza** nel piano di lavoro
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **MT: M dopo T**: funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio**: funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine**: funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

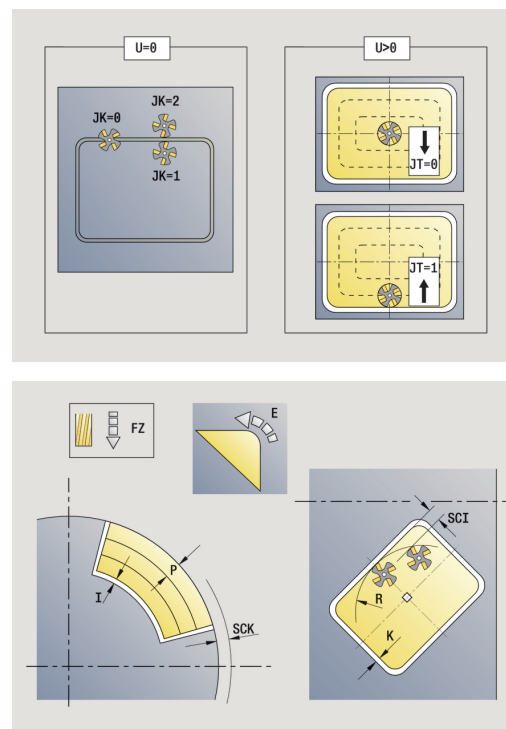

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**



Note su parametri e funzioni

- **Fresatura profilo o tasca**: viene definita con **Fattore di sovrapposiz. U**
- **Direzione di fresatura**: è influenzata da **Direzione di fresatura H** e senso di rotazione della fresa
Ulteriori informazioni: "Direzione di fresatura per fresatura profilo", Pagina 393
- **Compensazione del raggio della fresa**: viene eseguita (eccetto che per fresatura profilo con **J=0**)
- **Avvicinamento e allontanamento**: con profili chiusi, il punto di partenza del primo elemento (per rettangoli l'elemento più lungo) è la posizione di avvicinamento e allontanamento. Con **Raggio di posizionamento R** si definisce se l'avvicinamento è diretto o in un arco
- **Fresatura profilo JK** definisce se la fresa deve lavorare sul profilo (centro fresa sul profilo) o sul lato interno/esterno del profilo
- **Fresatura tasca – Sgrossatura (O=0)**: definire con **JT** se la tasca deve essere fresata dall'interno verso l'esterno o viceversa
- **Fresatura tasca – Finitura (O=1)**: dapprima viene fresato il bordo della tasca e quindi la base della stessa. Definire con **JT** se la base della tasca deve essere rifinita dall'interno verso l'esterno o viceversa

Esecuzione ciclo

Tutte le varianti:

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio (accostamenti al piano di fresatura, accostamenti alla profondità di fresatura)

Fresatura profilo:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Fresatura in un piano
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Sgrossatura:

- 3 Avvicinamento a **Distanza sicurezza** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Lavorazione di un piano di fresatura; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Finitura:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Finitura del bordo della tasca, piano per piano
- 5 Finitura della base della tasca; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 6 Finitura della tasca con avanzamento programmato

Tutte le varianti:

- 7 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Profilo ICP assiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**







- ▶ Selezionare **Profilo ICP assiale**

In funzione dei parametri, il ciclo fresa uno dei seguenti profili ovvero sgrossa/rifinisce una tasca sulla superficie frontale.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **Z1: Spig.sup.fres.** (default: **Punto di partenza Z**)
- **P2: Prof. fresat.**
- **I: Sovramet. parall. profilo**
- **K: Sovramet. in direz.avanz.**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **E: Avanzamento ridotto** per elementi circolari (default: avanzamento attivo)
- **FK: Numero di profilo ICP**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **O: Sgross./finitur** – solo per fresatura tasca
 - **0: sgrossatura**
 - **1: finitura**
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **U: Fattore di sovrapposiz.** – definisce la sovrapposizione delle traiettorie di fresatura (default: 0,5) (intervallo: 0 – 0,99)
Sovrapposizione = $U * \text{diametro fresa}$
 - $U = 0$ o nessuna immissione: fresatura profilo
 - $U > 0$: fresatura tasca – sovrapposizione minima dei percorsi di fresatura = $U * \text{diametro fresa}$
- **JK: Fresatura profilo** – immissione considerata solo per fresatura profilo
 - **0: sul profilo**
 - **1: dentro il profilo**
 - **2: fuori dal profilo**
- **JT: Fresatura di tasche** – immissione considerata solo per fresatura tasca
 - **0: da int. verso est.**
 - **1: da est. verso int.**

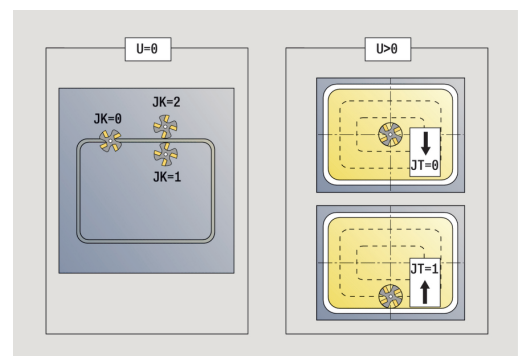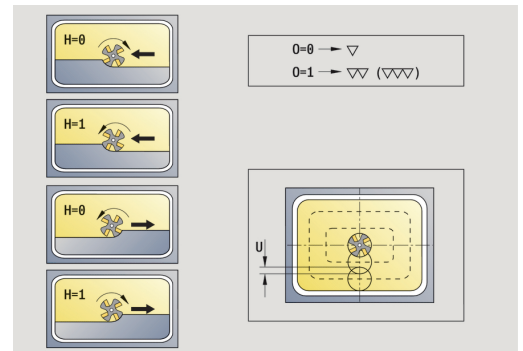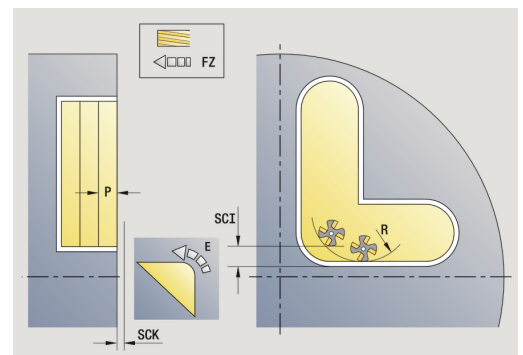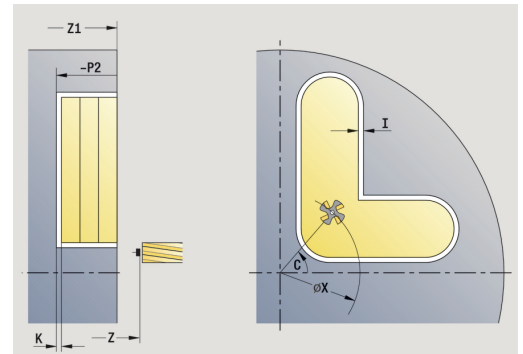

- **R: Raggio posi.** (default: 0)
 - **R = 0:** l'elemento del profilo viene raggiunto direttamente; incremento sul punto di avvicinamento al di sopra del piano di fresatura, quindi incremento verticale in profondità
 - **R > 0:** la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli interni: la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli esterni: lunghezza elemento di avvicinamento/allontanamento lineare; avvicinamento/allontanamento tangenziale dall'elemento del profilo
- **RB: Piano ritorno**
- **SCI: Distanza sicurezza** nel piano di lavoro
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **BG: Larghezza smusso** per sbavare
- **JG: Diam. lavoraz. prelim.**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**



Note su parametri e funzioni

- **Fresatura profilo o tasca:** viene definita con **Fattore di sovrapposiz. U**
- **Direzione di fresatura:** è influenzata da **Direzione di fresatura H** e senso di rotazione della fresa
Ulteriori informazioni: "Direzione di fresatura per fresatura profilo", Pagina 393
- **Compensazione del raggio della fresa:** viene eseguita (eccetto che per fresatura profilo con **J=0**)
- **Avvicinamento e allontanamento:** con profili chiusi, il punto di partenza del primo elemento (per rettangoli l'elemento più lungo) è la posizione di avvicinamento e allontanamento. Con **Raggio di posizionamento R** si definisce se l'avvicinamento è diretto o in un arco
- **Fresatura profilo JK** definisce se la fresa deve lavorare sul profilo (centro fresa sul profilo) o sul lato interno/esterno del profilo
- **Fresatura tasca – Sgrossatura (O=0):** definire con **JT** se la tasca deve essere fresata dall'interno verso l'esterno o viceversa
- **Fresatura tasca – Finitura (O=1):** dapprima viene fresato il bordo della tasca e quindi la base della stessa. Definire con **JT** se la base della tasca deve essere rifinita dall'interno verso l'esterno o viceversa

Esecuzione ciclo

Tutte le varianti:

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio (accostamenti al piano di fresatura, accostamenti alla profondità di fresatura)

Fresatura profilo:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Fresatura in un piano
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Sgrossatura:

- 3 Avvicinamento a **Distanza sicurezza** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Lavorazione di un piano di fresatura; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Finitura:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Finitura del bordo della tasca, piano per piano
- 5 Finitura della base della tasca; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 6 Finitura della tasca con avanzamento programmato

Tutte le varianti:

- 7 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Profilo ICP radiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**







- ▶ Selezionare **Profilo ICP radiale**

In funzione dei parametri, il ciclo fresa uno dei seguenti profili ovvero sgrossa/rifinisce una tasca sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **X1: Spigolo superiore fresat.** (quota di diametro; default: **Punto di partenza X**)
- **P2: Prof. fresat.**
- **I: Sovramet. in direz.avanz.**
- **K: Sovramet. parall. profilo**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **E: Avanzamento ridotto** per elementi circolari (default: avanzamento attivo)
- **FK: Numero di profilo ICP**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **O: Sgross./finitur** – solo per fresatura tasca
 - **0: sgrossatura**
 - **1: finitura**
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **U: Fattore di sovrapposiz.** – definisce la sovrapposizione delle traiettorie di fresatura (default: 0,5) (intervallo: 0 – 0,99)
Sovrapposizione = $U \cdot \text{diametro fresa}$
 - $U = 0$ o nessuna immissione: fresatura profilo
 - $U > 0$: fresatura tasca – sovrapposizione minima dei percorsi di fresatura = $U \cdot \text{diametro fresa}$
- **JK: Fresatura profilo** – immissione considerata solo per fresatura profilo
 - **0: sul profilo**
 - **1: dentro il profilo**
 - **2: fuori dal profilo**

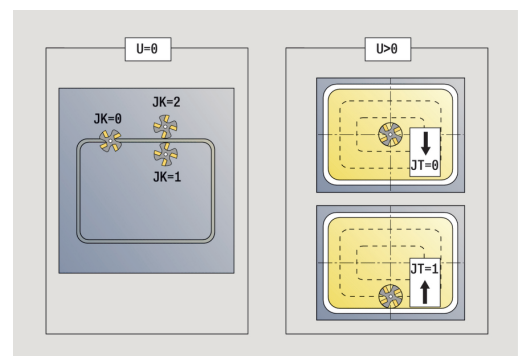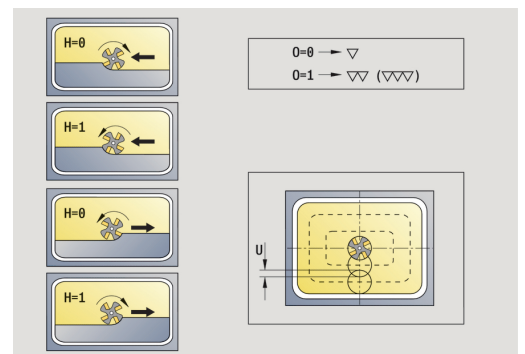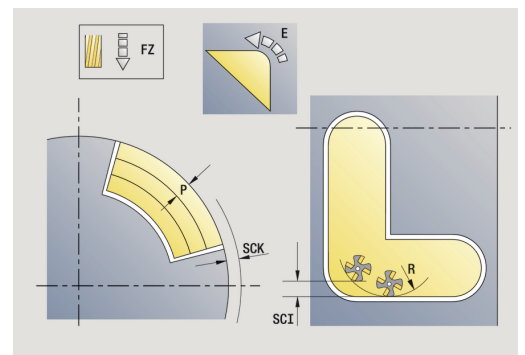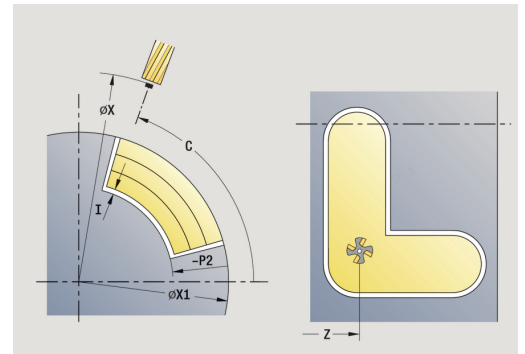

- **JT: Fresatura di tasche** – immissione considerata solo per fresatura tasca
 - **0: da int. verso est.**
 - **1: da est. verso int.**
- **R: Raggio posi.** (default: 0)
 - **R = 0:** l'elemento del profilo viene raggiunto direttamente; incremento sul punto di avvicinamento al di sopra del piano di fresatura, quindi incremento verticale in profondità
 - **R > 0:** la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli interni: la fresa percorre l'arco di avvicinamento/allontanamento che si unisce tangenzialmente all'elemento del profilo
 - **R < 0** per spigoli esterni: lunghezza elemento di avvicinamento/allontanamento lineare; avvicinamento/allontanamento tangenziale dall'elemento del profilo
- **RB: Piano ritorno**
- **SCI: Distanza sicurezza** nel piano di lavoro
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **BG: Larghezza smusso** per sbavare
- **JG: Diam. lavoraz. prelim.**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**



Note su parametri e funzioni

- **Fresatura profilo o tasca:** viene definita con **Fattore di sovrapposiz. U**
- **Direzione di fresatura:** è influenzata da **Direzione di fresatura H** e senso di rotazione della fresa
Ulteriori informazioni: "Direzione di fresatura per fresatura profilo", Pagina 393
- **Compensazione del raggio della fresa:** viene eseguita (eccetto che per fresatura profilo con **J=0**)
- **Avvicinamento e allontanamento:** con profili chiusi, il punto di partenza del primo elemento (per rettangoli l'elemento più lungo) è la posizione di avvicinamento e allontanamento. Con **Raggio di posizionamento R** si definisce se l'avvicinamento è diretto o in un arco
- **Fresatura profilo JK** definisce se la fresa deve lavorare sul profilo (centro fresa sul profilo) o sul lato interno/esterno del profilo
- **Fresatura tasca – Sgrossatura (O=0):** definire con **JT** se la tasca deve essere fresata dall'interno verso l'esterno o viceversa
- **Fresatura tasca – Finitura (O=1):** dapprima viene fresato il bordo della tasca e quindi la base della stessa. Definire con **JT** se la base della tasca deve essere rifinita dall'interno verso l'esterno o viceversa

Esecuzione ciclo

Tutte le varianti:

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio (accostamenti al piano di fresatura, accostamenti alla profondità di fresatura)

Fresatura profilo:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Fresatura in un piano
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Sgrossatura:

- 3 Avvicinamento a **Distanza sicurezza** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Lavorazione di un piano di fresatura; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Fresatura tasca – Finitura:

- 3 Avvicinamento in funzione di **Raggio posi. R** e avanzamento per il primo piano di fresatura
- 4 Finitura del bordo della tasca, piano per piano
- 5 Finitura della base della tasca; in funzione di **Fresatura di tasche JT** dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno
- 6 Finitura della tasca con avanzamento programmato

Tutte le varianti:

- 7 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Fresatura frontale



- ▶ Selezionare **Fresatura**







- ▶ Selezionare **Fresatura frontale**

In funzione dei parametri, il ciclo fresa sulla superficie frontale:


- Una o due superfici ($Q = 1$ o $Q = 2$, $B > 0$)
- Rettangolo ($Q = 4$, $L \neq B$)
- Quadrato ($Q = 4$, $L = B$)
- Triangolo o poligono ($Q = 3$ o $Q > 4$, $L \neq 0$)
- Cerchio ($Q = 0$, $RE > 0$, L e B : nessuna immissione)

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **X1: Diametro centro matrice**
- **C1: Angolo centro matrice** (default: **Angolo mandrino C**)
- **Z1: Spig.sup.fres.** (default: **Punto di partenza Z**)
- **Z2: Base fresatura**
- **Q: Numero bordi**
 - $Q = 0$: cerchio
 - $Q = 1$: una superficie
 - $Q = 2$: due superfici sfasate di 180°
 - $Q = 3$: triangolo
 - $Q = 4$: rettangolo, quadrato
 - $Q > 4$: poligono
- **L: Lungh. spigolo**
 - Rettangolo: lunghezza rettangolo
 - Quadrato, poligono: lunghezza lato
 - Poligono: $L < 0$ diametro cerchio interno
 - Cerchio: nessuna immissione
- **B: Larghezza/apertura chiave**
 - Con $Q = 1$, $Q = 2$: spessore residuo (materiale che rimane invariato)
 - Rettangolo: larghezza rettangolo
 - Quadrato, poligono ($Q \geq 4$): apertura chiave (da utilizzare solo con numero pari di superfici; da programmare in alternativa a L)
 - Cerchio: nessuna immissione
- **RE: Raggio di arrotondamento** (default: 0)
 - Poligono ($Q > 2$): raggio raccordo
 - Cerchio ($Q = 0$): raggio del cerchio
- **A: Angolo rispetto asse X** (default: 0°)
 - Poligono ($Q > 2$): posizione matrice
 - Cerchio: nessuna immissione
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta

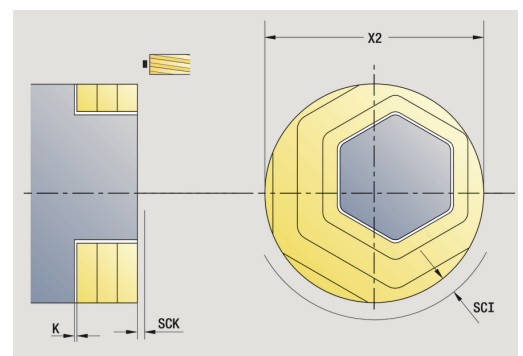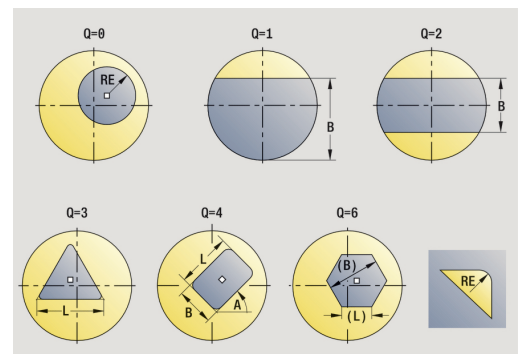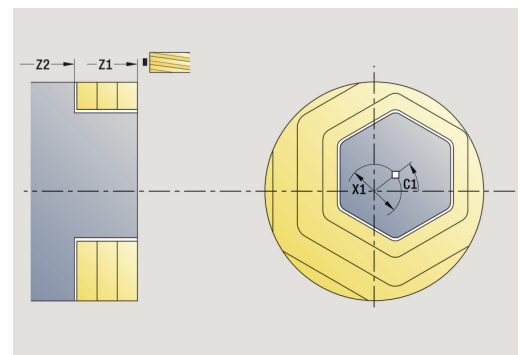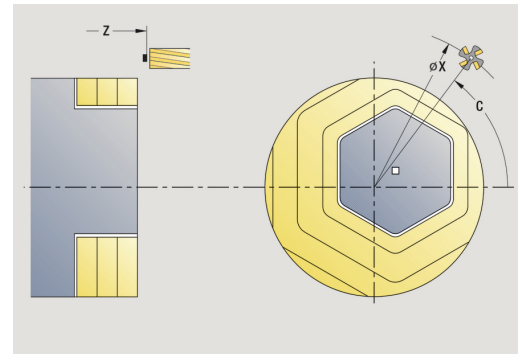

- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **I: Sovramet. parall. profilo**
- **K: Sovramet. in direz.avanz.**
- **X2: Diametro di limitazione**
- **P: Profondità di avanzamento** (default: profondità totale in un accostamento)
- **FZ: Av.avanz.in pr.** (default: avanzamento attivo)
- **E: Avanzamento ridotto** per elementi circolari (default: avanzamento attivo)
- **U: Fattore di sovrapposiz.** – definisce la sovrapposizione delle traiettorie di fresatura (default: 0,5) (intervallo: 0 – 0,99)
Sovrapposizione = $U * \text{diametro fresa}$
- **O: Sgross./finitur**
 - **0: sgrossatura**
 - **1: finitura**
- **H: Direzione di fresatura**
 - **0: discorde**
 - **1: concorde**
- **J: Direz. fresat.**
- **SCI: Distanza sicurezza** nel piano di lavoro
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)

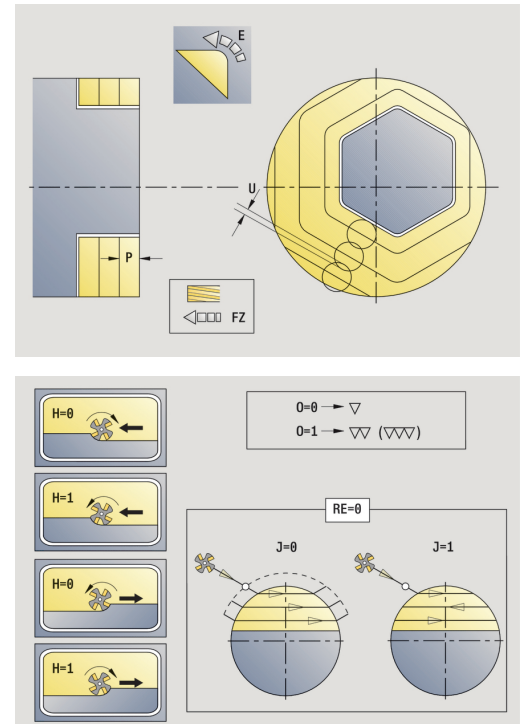

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**

Esecuzione ciclo

Tutte le varianti:

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo della configurazione di taglio (accostamenti al piano di fresatura, accostamenti alla profondità di fresatura)
- 3 Avvicinamento a **Distanza sicurezza** e avanzamento per il primo piano di fresatura

Sgrossatura:

- 4 Lavorazione di un piano di fresatura, tenendo conto di **Direz. fresat. J** unidirezionale o bidirezionale
- 5 Avanzamento per il successivo piano di fresatura
- 6 Ripetizione di 4..5, fino a raggiungere la profondità di fresatura

Finitura:

- 4 Finitura del bordo dell'isola, piano per piano
- 5 Finitura della base dall'esterno verso l'interno

Tutte le varianti:

- 7 Posizionamento su **Punto di partenza Z** e disattivazione dell'asse C
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Fres. scanal. elicoid.radiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**





- ▶ Selezionare **Fres. scanal. elicoid.radiale**

Il ciclo rifinisce una scanalatura elicoidale da **Punto di partenza filetto** a **Punto finale filetto**. L'**Angolo iniziale** definisce la posizione iniziale della scanalatura. La larghezza della scanalatura corrisponde al diametro della fresa.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C
- **X1: Diametro filetto**
- **C1: Angolo iniziale**
- **Z1: Punto di partenza filetto**
- **Z2: Punto finale filetto**
- **F1: Passo filetto**
 - **F1** positivo: filettatura destrorsa
 - **F1** negativo: filettatura sinistrorsa
- **U: Profondità filetto**
- **I: Avanzamento massimo** – gli accostamenti vengono ridotti secondo la seguente formula fino a $\geq 0,5$ mm, quindi 0,5 mm ogni accostamento
 - Accostamento 1: **I**
 - Accostamento n: $I * (1 - (n - 1) * E)$
- **E: Riduz. profondità taglio**
- **P: Incremento di entrata** – rampa a inizio scanalatura
- **K: Lunghezza uscita** – rampa a fine scanalatura
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **D: N. varianti**
- **SCK: Distanza sicurezza** in direzione di accostamento
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione

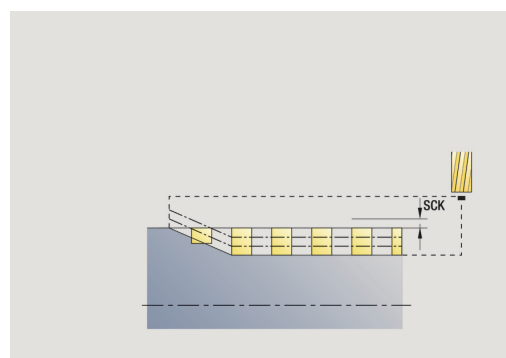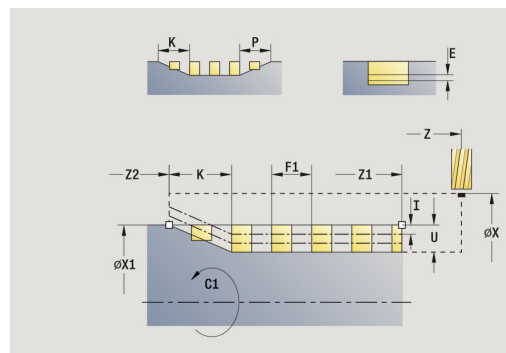

- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)





















Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici: **Fresatura**

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C** (solo in sottomodalità **Autoappr.**)
- 2 Calcolo dell'avanzamento attuale
- 3 Posizionamento per corsa continua di fresatura
- 4 Fresatura con avanzamento programmato fino al **Punto finale filetto Z2**, tenendo conto delle rampe a inizio e fine scanalatura
- 5 Ritorno parallelamente all'asse e posizionamento per la successiva corsa continua di fresatura
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a raggiungere la profondità della scanalatura
- 7 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Direzione di fresatura per fresatura profilo

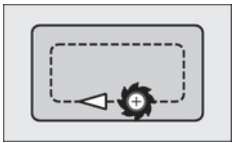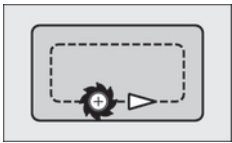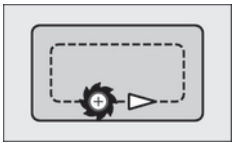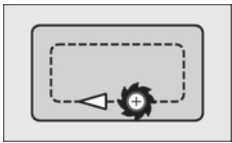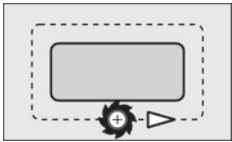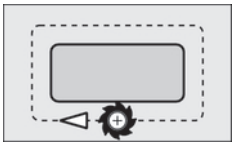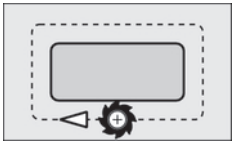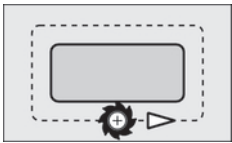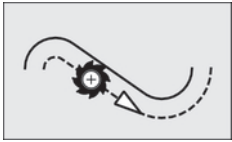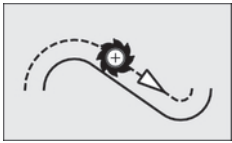Tipo ciclo	Direzione di fresatura	Senso di rotazione UT	FRK	Versione
Interno (JK=1)	Discorde (H=0)	Mx03	A destra	
Interno	Discorde (H=0)	Mx04	A sinistra	
Interno	Concorde (H=1)	Mx03	A sinistra	
Interno	Concorde (H=1)	Mx04	A destra	
Esterno (JK=2)	Discorde (H=0)	Mx03	A destra	
Esterno	Discorde (H=0)	Mx04	A sinistra	
Esterno	Concorde (H=1)	Mx03	A sinistra	
Esterno	Concorde (H=1)	Mx04	A destra	
A destra (JK=2)	Inattivo con profili aperti. Lavorazione in direzione della definizione del profilo	Senza effetto	A destra	
A sinistra (JK=1)	Inattivo con profili aperti. Lavorazione in direzione della definizione del profilo	Senza effetto	A sinistra	

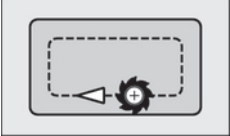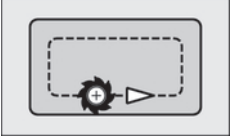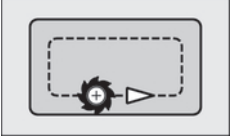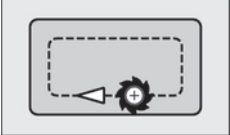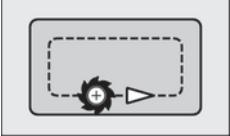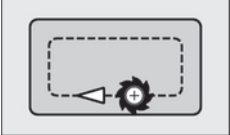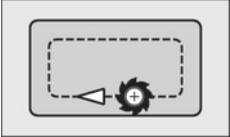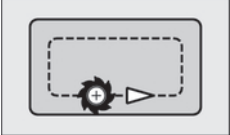Tipo ciclo	Direzione di fresatura	Senso di rotazione UT	FRK	Versione
Sgrossatura Finitura	Discorde (H=0)	Dall'interno verso l'esterno (JT=0)	Mx03	
Sgrossatura Finitura	Discorde (H=0)	Dall'interno verso l'esterno (JT=0)	Mx04	
Sgrossatura	Concorde (H=0)	Dall'esterno verso l'interno (JT=1)	Mx03	
Sgrossatura	Discorde (H=0)	Dall'esterno verso l'interno (JT=1)	Mx04	
Sgrossatura Finitura	Concorde (H=1)	Dall'interno verso l'esterno (JT=0)	Mx03	
Sgrossatura Finitura	Concorde (H=1)	Dall'interno verso l'esterno (JT=0)	Mx04	
Sgrossatura	Concorde (H=1)	Dall'esterno verso l'interno (JT=1)	Mx03	
Sgrossatura	Discorde (H=1)	Dall'esterno verso l'interno (JT=1)	Mx04	

Esempi dei cicli di fresatura




Fresatura su superficie frontale

Nel presente esempio si esegue la fresatura di una tasca. La lavorazione completa della superficie frontale, inclusa la definizione del profilo, è illustrata nell'esempio di fresatura.

La lavorazione viene eseguita con il ciclo **Profilo ICP assiale**. Per la definizione del profilo viene creato dapprima il profilo base, quindi vengono sovrapposti i raccordi.

Dati utensile (fresa)

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **I** = 8 – Diametro fresa
- **K** = 4 – Numero di denti
- **TF** = 0,025 – Avanzamento al dente

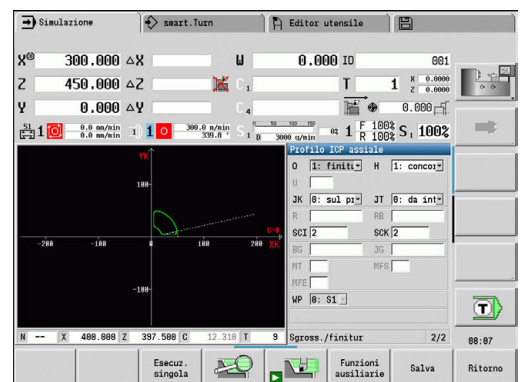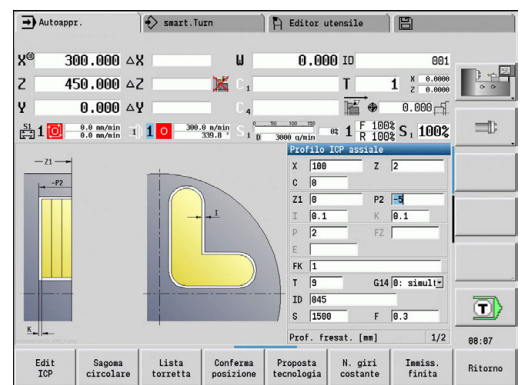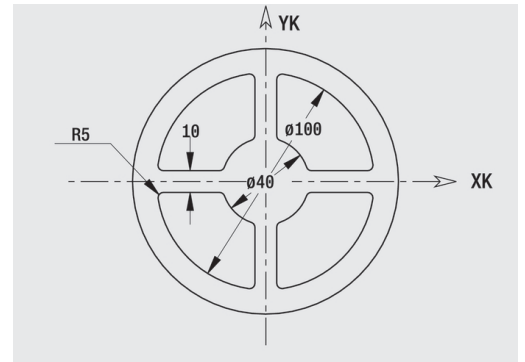

Scrittura assiale

Scrittura assiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Engraving**



- ▶ Selezionare **Scrittura assiale**

Il ciclo **Scrittura assiale** incide stringhe di caratteri in disposizione lineare o polare sulla superficie frontale.

Tabella di caratteri e altre informazioni:




Ulteriori informazioni: "Scrittura assiale e radiale", Pagina 400

Il **Punto iniziale** della stringa di caratteri si definisce nel ciclo. Se non si definisce alcun **Punto iniziale**, il ciclo si avvia sulla posizione attuale dell'utensile.

La scritta può anche essere incisa con diverse chiamate. Inserire a tale scopo il **Punto iniziale** alla prima chiamata. Programmare le chiamate successive senza **Punto iniziale**.

Parametri ciclo

- **X: Punto di partenza** – preposizionamento utensile (quota diametrale)
- **Z: Punto di partenza** – preposizionamento utensile
- **C: Angolo mandrino** – preposizionamento mandrino pezzo
- **TX: Testo** da incidere
- **fNF: N. caratt.** – codice ASCII del carattere da incidere
- **Z2: Punto finale** – posizione Z a cui si deve accostare per l'incisione
- **X1: Punto iniziale** primo carattere (polare)
- **C1: Angolo iniziale** primo carattere (polare)
- **XK: Punto iniziale** primo carattere (cartesiano)
- **YK: Punto iniziale** primo carattere (cartesiano)
- **H: Altezza caratt.**
- **E: Fattore distanza** (calcolo: vedere figura)
La distanza tra i caratteri viene calcolata mediante la formula seguente: $H / 6 * E$
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **W: Ang. di pend.** della stringa di caratteri
- **FZ: Fattore di penetrazione** (avanzamento in profondità = avanzamento attuale * **FZ**)
- **V: Esecuzione (lin/pol)**
- **D: Diametro di riferimento**

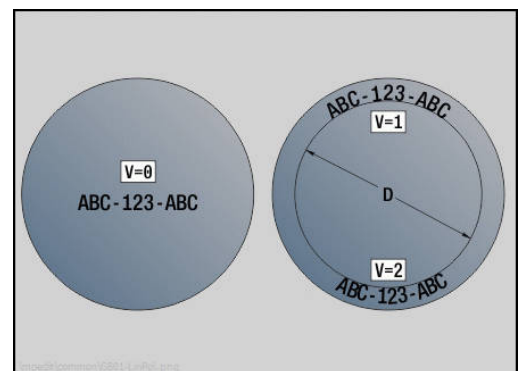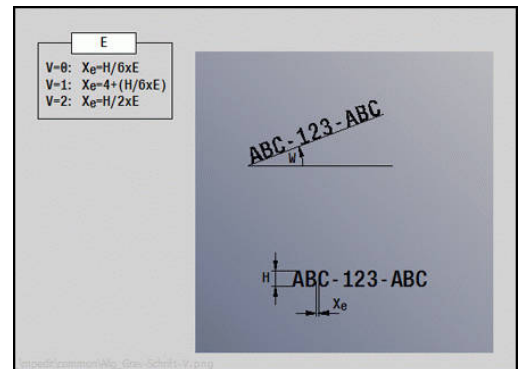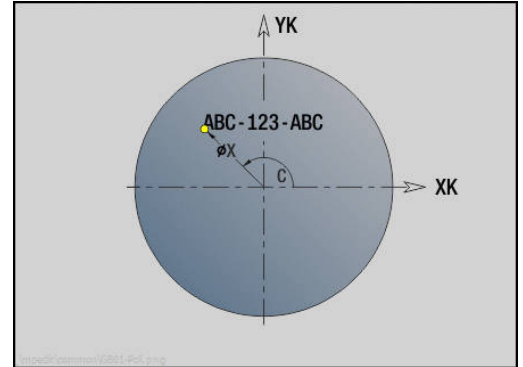

- **RB: Piano ritorno** – posizione Z a cui si deve ritornare per il posizionamento
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distanze di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



I cicli di scrittura non sono disponibili nella modalità **Macchina**.

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C, Punto di partenza X e Z**
- 2 Posizionamento su **Punto iniziale**, se definito
- 3 Avanzamento di **Fattore di penetrazione FZ**
- 4 Scrittura con avanzamento programmato
- 5 Posizionamento dell'utensile sul **Piano ritorno RB** o se non è definito alcun **RB** sul **Punto di partenza Z**
- 6 Posizionamento dell'utensile sul carattere successivo
- 7 Ripetizione di 3...6 fino a scrivere tutti i caratteri
- 8 Posizionamento sul **Punto di partenza X, Z** e disattivazione dell'asse C
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Incisione radiale



- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Engraving**



- ▶ Selezionare **Incisione radiale**

Il ciclo **Incisione radiale** incide stringhe di caratteri in disposizione lineare sulla superficie cilindrica.

Tabella di caratteri e altre informazioni:




Ulteriori informazioni: "Scrittura assiale e radiale", Pagina 400

Il **Punto iniziale** della stringa di caratteri si definisce nel ciclo. Se non si definisce alcun **Punto iniziale**, il ciclo si avvia sulla posizione attuale dell'utensile.

La scritta può anche essere incisa con diverse chiamate. Inserire a tale scopo il **Punto iniziale** alla prima chiamata. Programmare le chiamate successive senza **Punto iniziale**.

Parametri ciclo

- **X: Punto di partenza** – preposizionamento utensile (quota diametrale)
- **Z: Punto di partenza** – preposizionamento utensile
- **C: Angolo mandrino** – preposizionamento mandrino pezzo
- **TX: Testo** da incidere
- **fNF: N. caratt.** – codice ASCII del carattere da incidere
- **X2: Punto finale** – posizione X a cui si deve accostare per l'incisione (quota diametrale)
- **Z1: Punto iniziale** – primo carattere
- **C1: Angolo iniziale** primo carattere
- **CY: Punto iniziale** – primo carattere
- **D: Diametro di riferimento**
- **H: Altezza caratt.**
- **E: Fattore distanza** (calcolo: vedere figura)
La distanza tra i caratteri viene calcolata mediante la formula seguente: $H / 6 * E$
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **G14: Punto cambio utens.**
Ulteriori informazioni: "Punto cambio utensile G14", Pagina 182
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio** o **N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **W: Ang. di pend.** della stringa di caratteri
- **FZ: Fattore di penetrazione** (avanzamento in profondità = avanzamento attuale * **FZ**)
- **RB: Piano ritorno** – posizione X a cui si deve ritornare per il posizionamento
- **SCK: Distanza sicurezza**
Ulteriori informazioni: "Distane di sicurezza SCI e SCK", Pagina 182

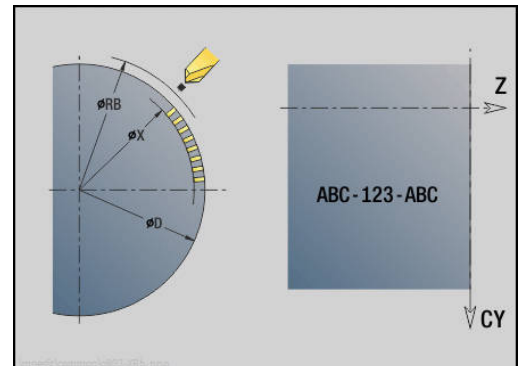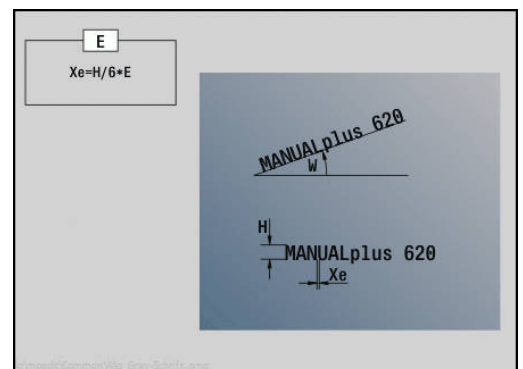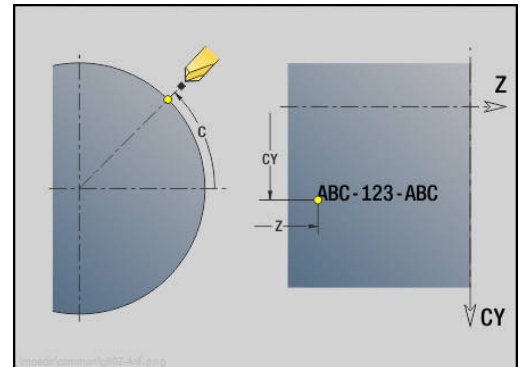

- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)



I cicli di scrittura non sono disponibili nella modalità **Macchina**.

Esecuzione ciclo

- 1 Attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C, Punto di partenza X e Z**
- 2 Posizionamento su **Punto iniziale**, se definito
- 3 Avanzamento di **Fattore di penetrazione FZ**
- 4 Scrittura con avanzamento programmato
- 5 Posizionamento dell'utensile sul **Piano ritorno RB** o se non è definito alcun **RB** sul **Punto di partenza X**
- 6 Posizionamento dell'utensile sul carattere successivo
- 7 Ripetizione di 3...5 fino a scrivere tutti i caratteri
- 8 Posizionamento sul **Punto di partenza X, Z** e disattivazione dell'asse C
- 9 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

Scrittura assiale e radiale

Scrittura assiale e radiale

Il controllo numerico riconosce i caratteri elencati nella tabella seguente. Il testo da incidere viene immesso come stringa di caratteri. Le dieresi e i caratteri speciali, che non possono essere immessi nell'editor, vengono definiti carattere per carattere in **NF**. Se in **ID** è definito un testo e in **NF** un carattere, viene inciso prima il testo e poi il carattere.



I cicli di scrittura non sono disponibili nella modalità **Macchina**.

Carattere

Lettere minuscole

NF	Carattere
97	a
98	b
99	c
100	d
101	e
102	f
103	g
104	h
105	i
106	j
107	k
108	l
109	m
110	n
111	o
112	p
113	q
114	r
115	s
116	t
117	u
118	v
119	w
120	x
121	y
122	z

Lettere maiuscole

NF	Carattere
65	A
66	B
67	C
68	D
69	E
70	F
71	G
72	H
73	I
74	J
75	K
76	L
77	M
78	N
79	O
80	P
81	Q
82	R
83	S
84	T
85	U
86	V
87	W
88	X
89	Y
90	Z

Valori numerici

NF	Carattere
48	0
49	1
50	2
51	3
52	4
53	5
54	6
55	7
56	8
57	9

Dieresi

NF	Carattere
196	Ä
214	Ö
220	Ü
223	ß
228	ä
246	ö
252	ü

Carattere speciale

NF	Carattere	Significato
32		Spazio
37	%	Carattere di percentuale
40	(Parentesi tonda aperta
41)	Parentesi tonda chiusa
43	+	Segno più
44	,	Virgola
45	-	Segno meno
46	.	Punto
47	/	Barretta inclinata
58	:	Due punti
60	<	Segno minore di
61	=	Segno di uguaglianza
62	>	Segno maggiore di
64	@	Carattere at
91	[Parentesi quadra aperta
93]	Parentesi quadra chiusa
95	_	Sottolineatura
8364	€###	Carattere Euro
181	μ	Carattere micron
186	°	Grado
215	*	Segno di moltiplicazione
33	!	Punto esclamativo
38	&	E commerciale
63	?	Punto interrogativo
174	®	Marchio registrato
216	∅	Segno di diametro

5.9 Sagome di foratura e fresatura



Note sulla lavorazione con sagome di foratura e fresatura

- **Sagome di fori:** il controllo numerico genera i comandi **M12**, **M13** (bloccaggio e sbloccaggio freno mandrino) alle seguenti condizioni: l'utensile per forare/maschiare impiegato deve essere impostato come motorizzato e il senso di direzione deve essere definito (parametri **Utens.motorizz. no=0/si=1 AW**, **Senso rotaz. M3=3, M4=4 MD**).
- **Profili di fresatura ICP:** se il punto di partenza del profilo non coincide con l'origine delle coordinate, la distanza dal punto di partenza del profilo all'origine delle coordinate viene sommata alla posizione della sagoma
Ulteriori informazioni: "Esempi di lavorazione di sagome", Pagina 415

Sagoma di foratura lineare assiale



- ▶ Selezionare **Foratura**



 
- ▶ Selezionare **Foratura assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Foratura profonda assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Maschiatura assiale**





- ▶ Premere il softkey **Sagoma lineare**

Il softkey **Sagoma lineare** viene attivato per realizzare sagome di foratura con le medesime distanze su una linea sulla superficie frontale.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero di fori**
- **X1, C1: Punto partenza polare** – punto di partenza della sagoma
- **XK, YK: Punto partenza cartes.**
- **I, J: Punto finale (XK) e (YK)** – punto finale della sagoma (cartesiano)
- **Ii, Ji: Distanza (XKi) e (YKi)** – distanza incrementale della sagoma

Vengono inoltre richiesti i parametri di foratura.


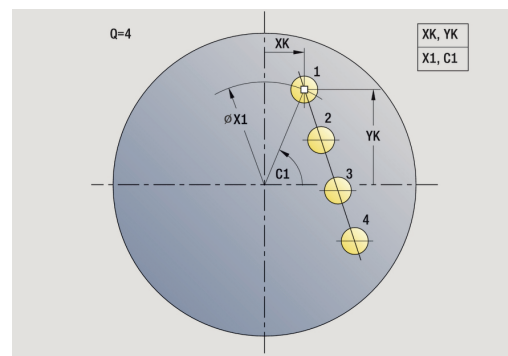
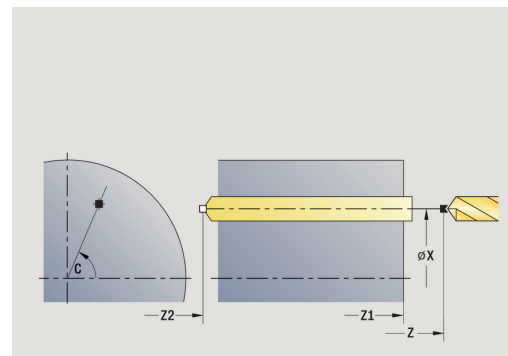


Utilizzare le seguenti combinazioni di parametri per:

- Punto di partenza sagoma:
 - **X1, C1**
 - **XK, YK**
- Posizioni della sagoma:
 - **Ii, Ji e Q**
 - **I, J e Q**

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della foratura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

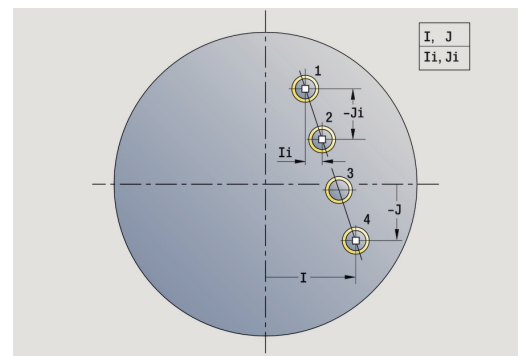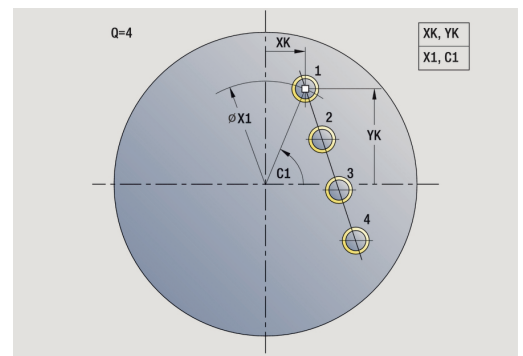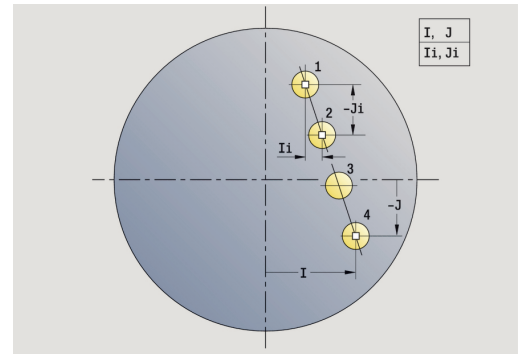

Sagoma di foratura lineare radiale



- ▶ Selezionare **Foratura**



 
- ▶ Selezionare **Foratura radiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Foratura profonda radiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Maschiatura radiale**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma lineare**

Il softkey **Sagoma lineare** viene attivato in caso di cicli di foratura per realizzare sagome di foratura con le medesime distanze su una linea sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo




- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero di fori**
- **Z1: Punto di part. sagoma** – posizione del primo foro
- **ZE: Punto finale sagoma** (default: **Z1**)
- **C1: Angolo 1° foro** – angolo iniziale
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: i fori sono disposti alle stesse distanze sulla superficie cilindrica)

Le posizioni della sagoma si definiscono con **Punto finale sagoma** e **Incremento angolare** o **Incremento angolare** e **Numero di fori**.

Vengono inoltre richiesti i parametri di foratura.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della foratura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza Z**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

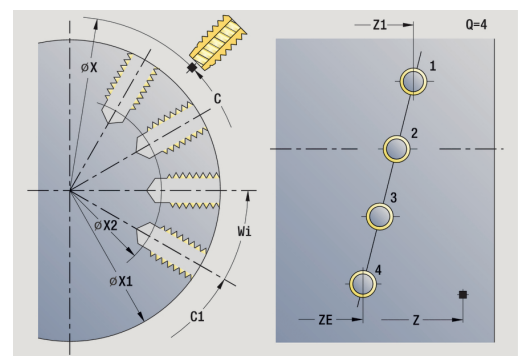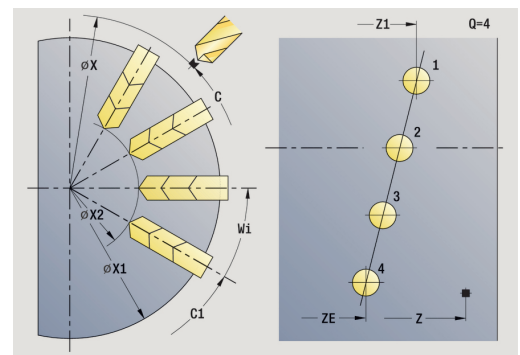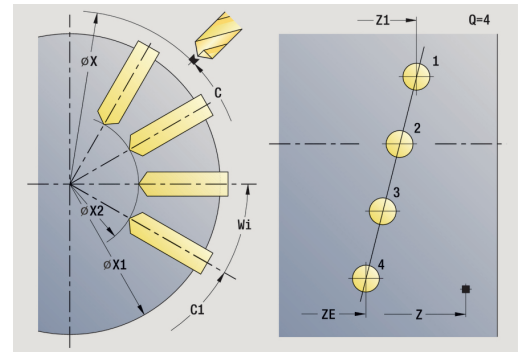

Sagoma di fresatura lineare assiale



 
- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Scanalatura assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Profilo assiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma lineare**

Il softkey **Sagoma lineare** viene attivato per realizzare sagome di fresatura con le medesime distanze su una linea sulla superficie frontale.




Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero scanalature**
- **X1, C1: Punto partenza polare** – punto di partenza della sagoma
- **XK, YK: Punto partenza cartes.**
- **I, J: Punto finale (XK) e (YK)** – punto finale della sagoma (cartesiano)
- **Ii, Ji: Distanza (XKi) e (YKi)** – distanza incrementale della sagoma

Vengono inoltre richiesti i parametri di fresatura.




Utilizzare le seguenti combinazioni di parametri per:

- Punto di partenza sagoma:
 - **X1, C1**
 - **XK, YK**
- Posizioni della sagoma:
 - **Ii, Ji e Q**
 - **I, J e Q**

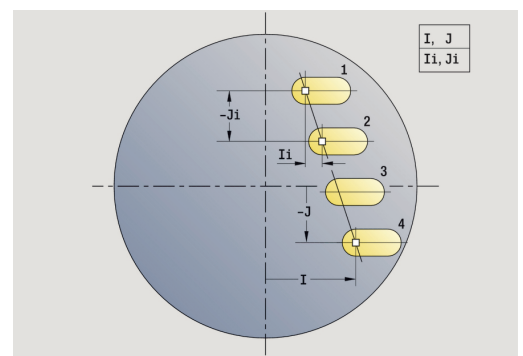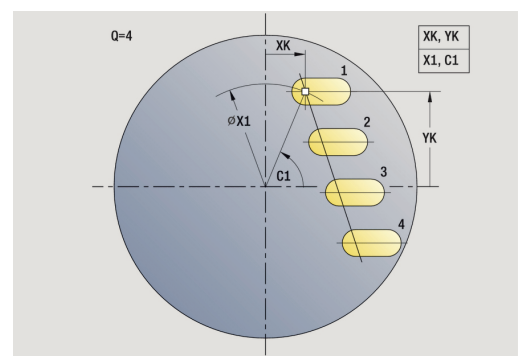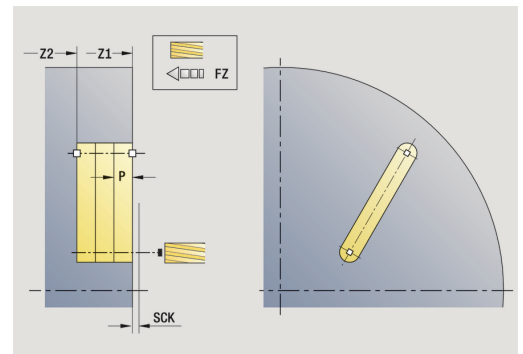

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della fresatura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

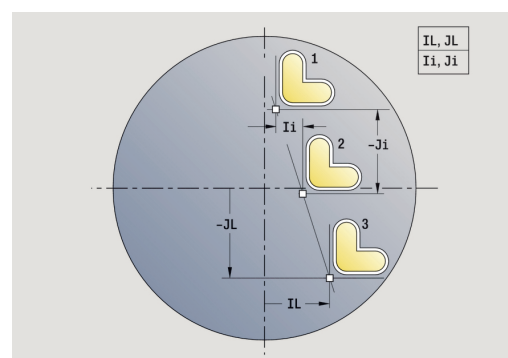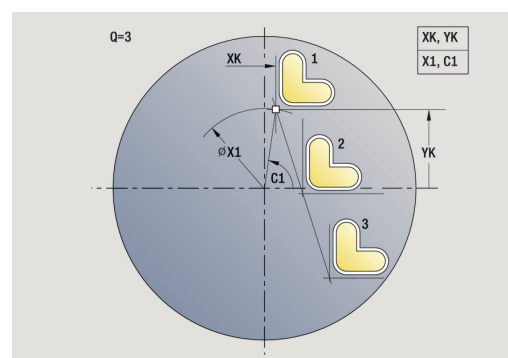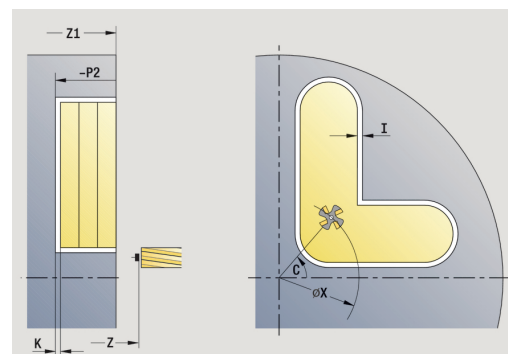

Sagoma di fresatura lineare radiale



 
- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Scanalatura radiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Profilo radiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma lineare**

Il softkey **Sagoma lineare** viene attivato in caso di cicli di fresatura per realizzare sagome di fresatura con le medesime distanze su una linea sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo




- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero scanalature**
- **Z1: Punto di part. sagoma** – posizione della prima scanalatura
- **ZE: Punto finale sagoma** (default: **Z1**)
- **C1: Angolo iniziale** – angolo 1^a scanalatura
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: le lavorazioni di fresatura sono disposte alle stesse distanze sulla superficie cilindrica)

Le posizioni della sagoma si definiscono con **Punto finale sagoma** e **Incremento angolare** o **Incremento angolare** e **Numero di fori**.

Vengono inoltre richiesti i parametri di fresatura.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della fresatura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza Z**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

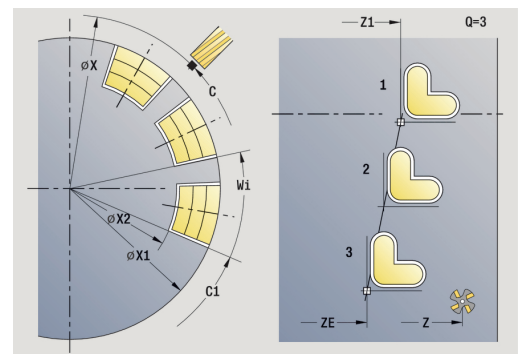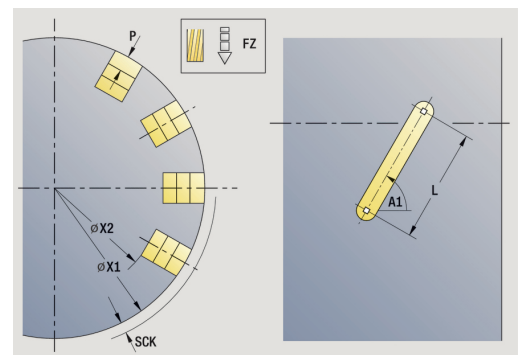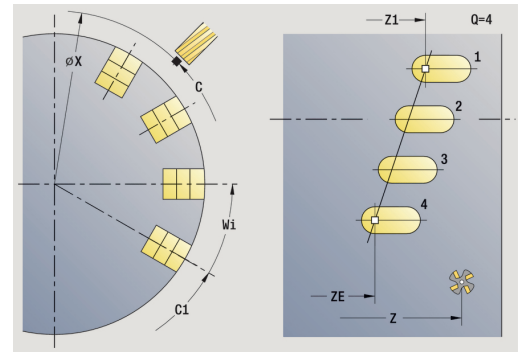

Sagoma di foratura circolare assiale



- ▶ Selezionare **Foratura**



 
- ▶ Selezionare **Foratura assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Foratura profonda assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Maschiatura assiale**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma circolare**

Il softkey **Sagoma circolare** viene attivato in caso di cicli di foratura per realizzare sagome di foratura con le medesime distanze su un cerchio o un arco sulla superficie frontale.




Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero di fori**
- **XM, CM: Centro polare**
- **XK, YK: Centro cartesiano**
- **K: Diametro sagoma**
- **A: Angolo 1° foro** (default: 0°)
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: i fori sono disposti alle stesse distanze su un cerchio)

Vengono inoltre richiesti i parametri di foratura.



Utilizzare le seguenti combinazioni di parametri per centro sagoma:

- **XM, CM**
- **XK, YK**

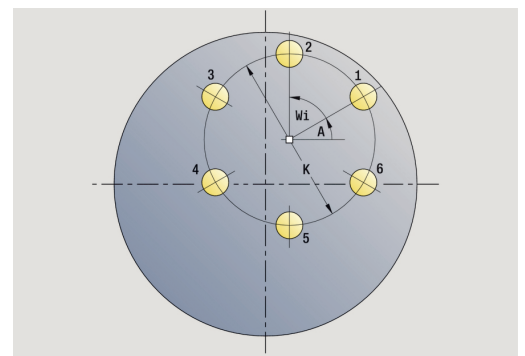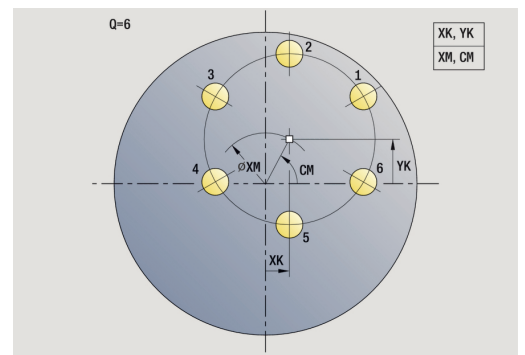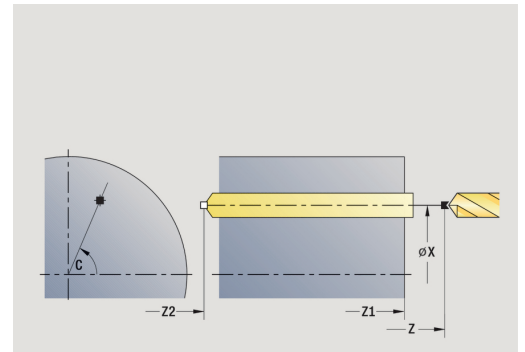

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della foratura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

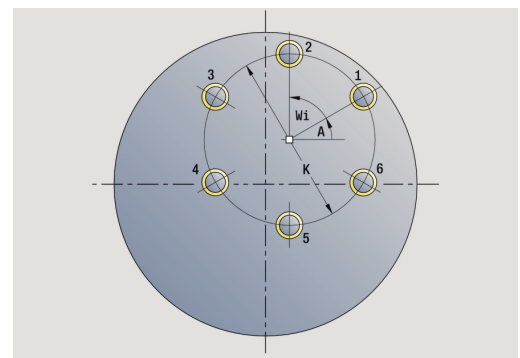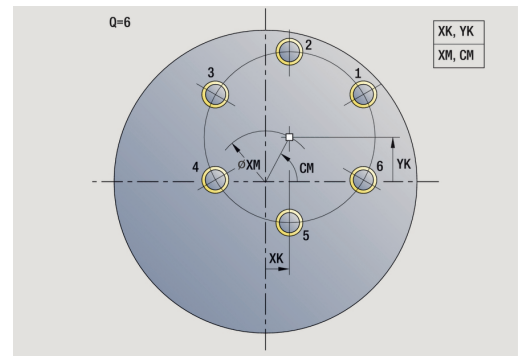

Sagoma di foratura circolare radiale



► Selezionare **Foratura**



 
► Selezionare **Foratura radiale**



► In alternativa selezionare **Foratura profonda radiale**



► In alternativa selezionare **Maschiatura radiale**



► Premere il softkey **Sagoma circolare**

Il softkey **Sagoma circolare** viene attivato in caso di cicli di foratura per realizzare sagome di foratura con le medesime distanze su un cerchio o un arco sulla superficie cilindrica.





Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero di fori**
- **ZM, CM: Centro in Z, Angolo centro sagoma**
- **K: Diametro sagoma**
- **A: Angolo 1° foro** (default: 0°)
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: i fori sono disposti alle stesse distanze su un cerchio)

Vengono inoltre richiesti i parametri di foratura.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della foratura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

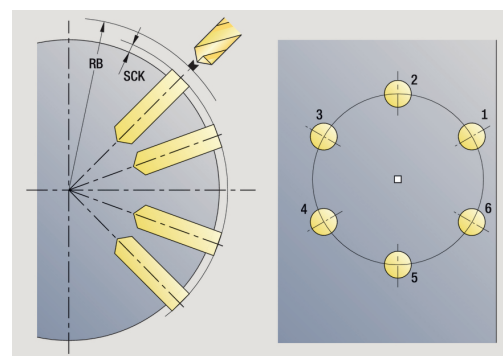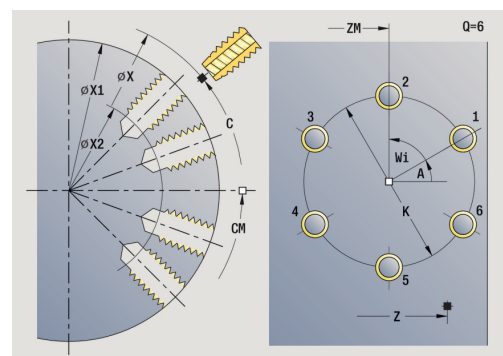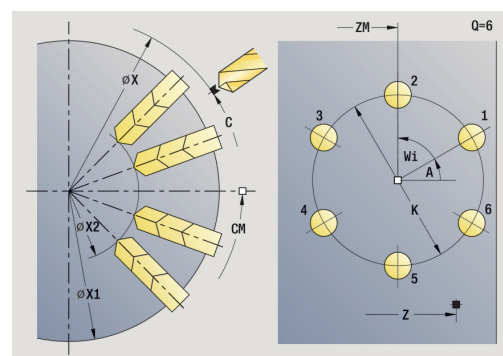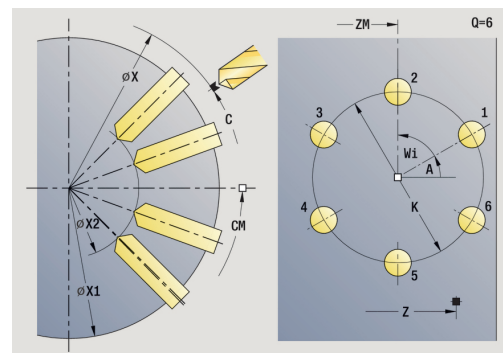

Sagoma di fresatura circolare assiale



 
- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Scanalatura assiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Profilo assiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma circolare**

Il softkey **Sagoma circolare** viene attivato in caso di cicli di fresatura per realizzare sagome di fresatura con le medesime distanze su un cerchio o un arco sulla superficie frontale.



Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero scanalature**
- **XM, CM: Centro polare**
- **XK, YK: Centro cartesiano**
- **K: Diametro sagoma**
- **A: Angolo 1a scanalatura** (default: 0°)
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: le lavorazioni di fresatura sono disposte alle stesse distanze su un cerchio)

Vengono inoltre richiesti i parametri di fresatura.





Utilizzare le seguenti combinazioni di parametri per:

- **XM, CM**
- **XK, YK**

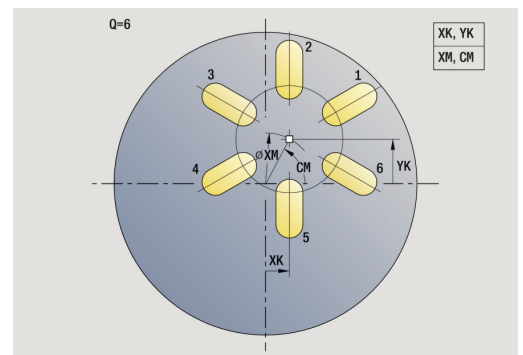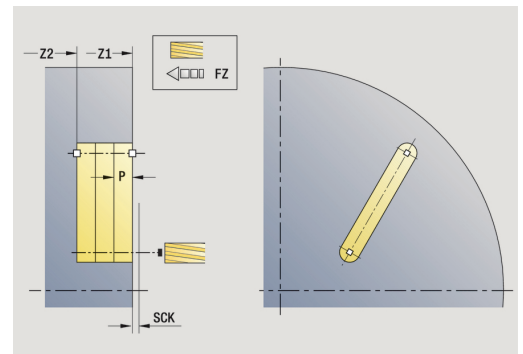

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della fresatura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

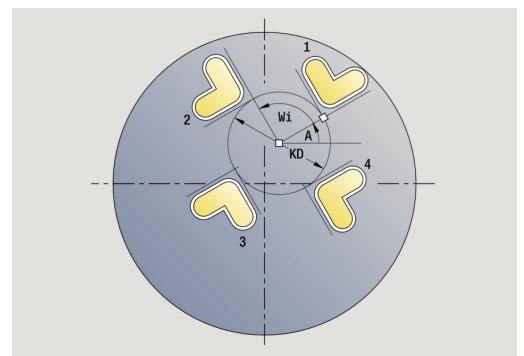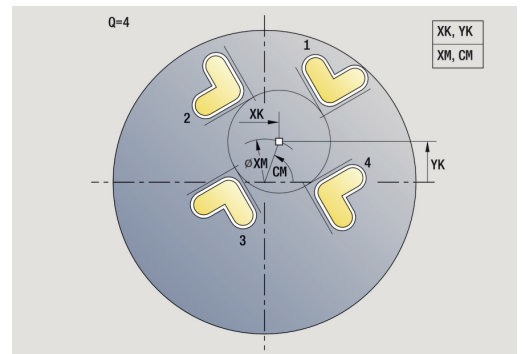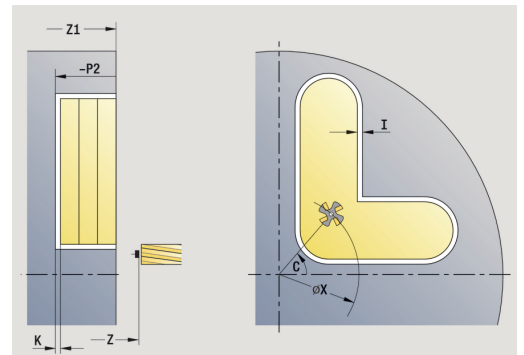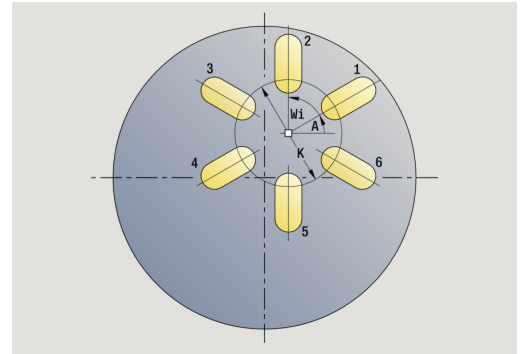

Sagoma di fresatura circolare radiale



 
- ▶ Selezionare **Fresatura**



- ▶ Selezionare **Scanalatura radiale**



- ▶ In alternativa selezionare **Profilo radiale ICP**



- ▶ Premere il softkey **Sagoma circolare**

Il softkey **Sagoma circolare** viene attivato in caso di cicli di fresatura per realizzare sagome di fresatura con le medesime distanze su un cerchio o un arco sulla superficie cilindrica.

Parametri ciclo

- **X, Z: Punto di partenza**
- **C: Angolo mandrino** – posizione asse C (default: angolo mandrino attuale)
- **Q: Numero scanalature**
- **ZM, CM: Centro in Z, Angolo centro sagoma**
- **K: Diametro sagoma**
- **A: Angolo 1a scanalatura** (default: 0°)
- **Wi: Incremento angolare** – distanza della sagoma (default: le lavorazioni di fresatura sono disposte alle stesse distanze su un cerchio)




Vengono inoltre richiesti i parametri di fresatura.



Il punto di partenza di un profilo ICP da assegnare come sagoma deve trovarsi sull'asse XK positivo.

Esecuzione ciclo

- 1 Posizionamento (a seconda della macchina):
 - senza asse C: posizionamento su **Angolo mandrino C**
 - con asse C: attivazione dell'asse C e posizionamento in rapido su **Angolo mandrino C**
 - in modalità **Macchina**: lavorazione a partire da angolo mandrino attuale
- 2 Calcolo delle posizioni della sagoma
- 3 Posizionamento sul **Punto di partenza** della sagoma
- 4 Esecuzione della fresatura
- 5 Posizionamento per la successiva lavorazione
- 6 Ripetizione di 4...5, fino a realizzare tutte le lavorazioni
- 7 Ritorno sul **Punto di partenza**
- 8 Avvicinamento secondo l'impostazione **G14** al **Punto cambio utens.**

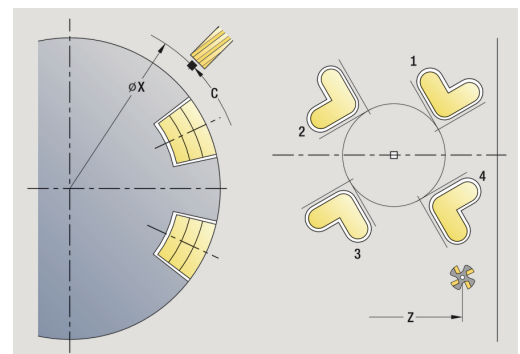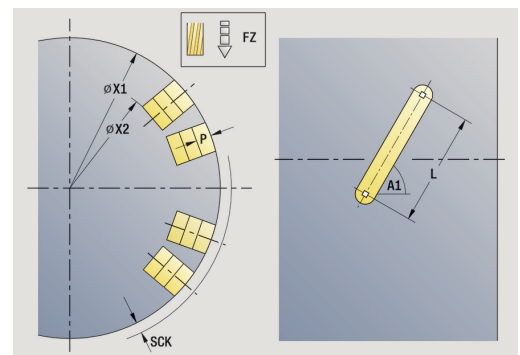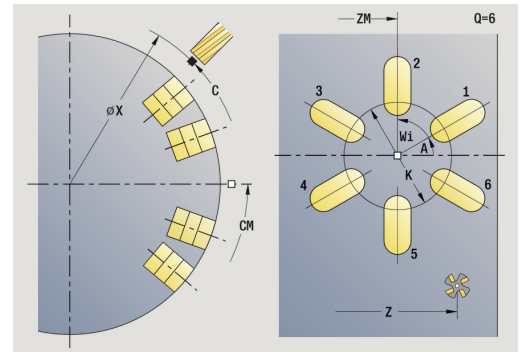

Esempi di lavorazione di sagome




Sagoma di foratura lineare su superficie frontale

Sulla superficie frontale viene eseguita una sagoma di foratura lineare con il ciclo **Foratura radiale**. Questa lavorazione presuppone un mandrino posizionabile e utensili motorizzati.

Vengono indicate le coordinate del primo e dell'ultimo foro nonché il numero di fori. Per la foratura viene indicata solo la profondità.

Dati utensile

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **DV** = 5 – Diametro foro
- **BW** = 118 – Angolo dell'inserto
- **AW** = 1 – Utensile motorizzato

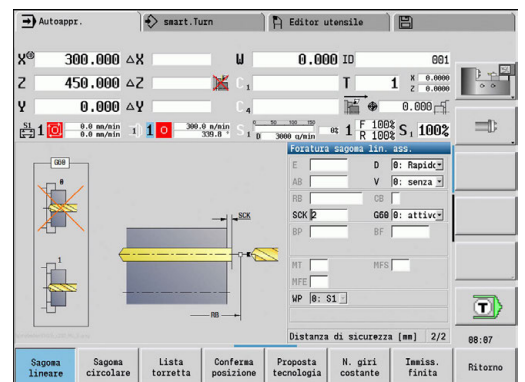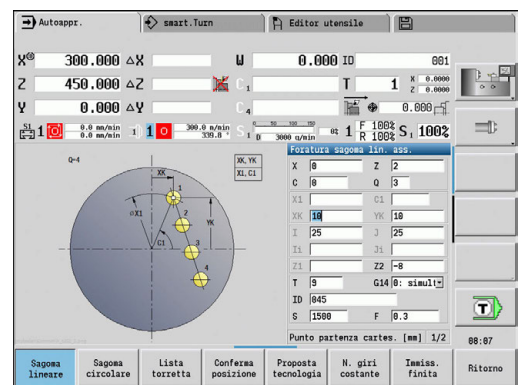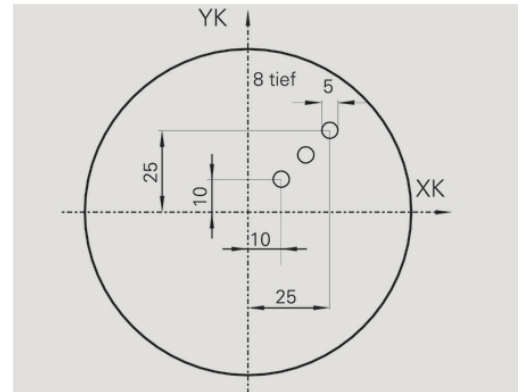

Sagoma di foratura circolare su superficie frontale




Sulla superficie frontale viene eseguita una sagoma di foratura circolare con il ciclo **Foratura assiale**. Questa lavorazione presuppone un mandrino posizionabile e utensili motorizzati.

Il **Centro sagoma** viene indicato in coordinate cartesiane.

Siccome questo esempio descrive un foro passante, il **Punto finale foratura Z2** viene definito in modo tale che la punta fori completamente il materiale. I parametri **AB** e **V** definiscono una riduzione avanzamento per foratura e foratura passante.

Dati utensile

- **TO** = 8 – Orientamento utensile
- **DV** = 5 – Diametro foro
- **BW** = 118 – Angolo dell'inserto
- **AW** = 1 – Utensile motorizzato

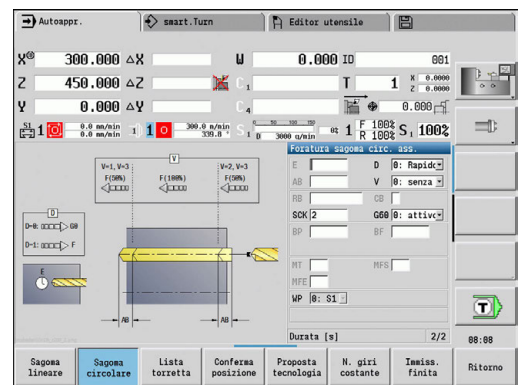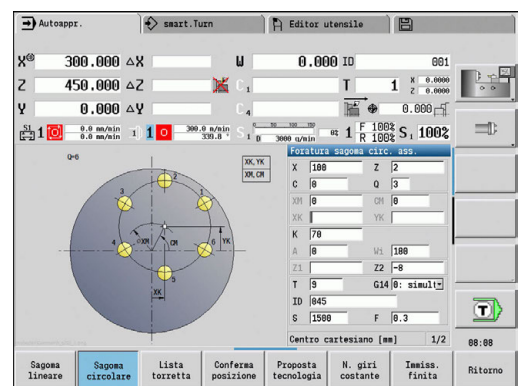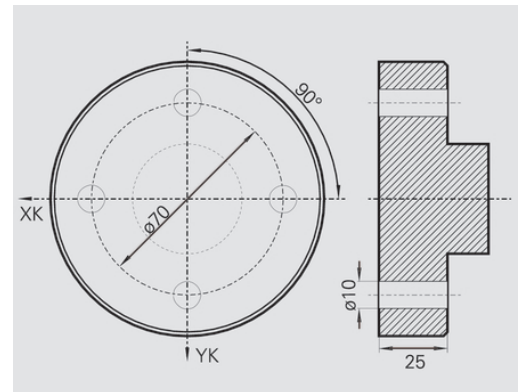




Sagoma di foratura lineare su superficie cilindrica

Sulla superficie cilindrica viene eseguita una sagoma di foratura lineare con il ciclo **Foratura assiale**. Questa lavorazione presuppone un mandrino posizionabile e utensili motorizzati.


La sagoma viene definita con le coordinate del primo foro, il numero di fori e la distanza tra i fori. Per la foratura viene indicata solo la profondità.

Dati utensile

- **TO** = 2 – Orientamento utensile
- **DV** = 8 – Diametro foro
- **BW** = 118 – Angolo dell'inserto
- **AW** = 1 – Utensile motorizzato

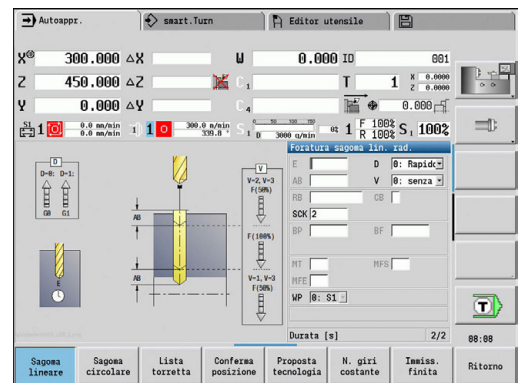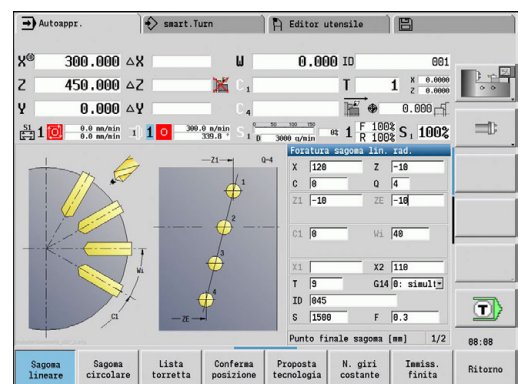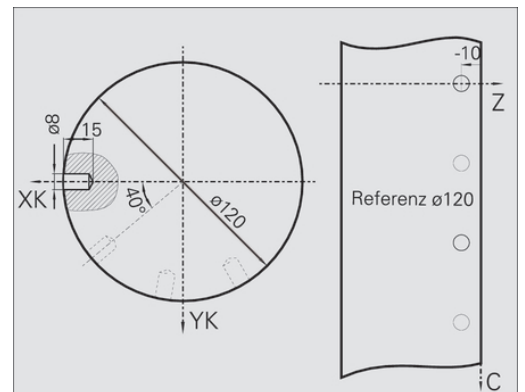

5.10 Cicli DIN

Opzione menu	Significato
	Con questa funzione è possibile selezionare un ciclo DIN (sottoprogramma DIN) e integrarlo in un programma ciclo. I dialoghi dei parametri definiti nel sottoprogramma vengono poi visualizzati nella maschera.

All'avvio del sottoprogramma DIN valgono i dati tecnologici programmati nel ciclo DIN (in modalità **Macchina** i dati tecnologici attuali). **T, S, F** possono tuttavia essere modificati in qualsiasi momento nel sottoprogramma DIN.

Ciclo DIN



► Selezionare **Ciclo DIN**

Parametri ciclo

- **L: Sottoprogramma DIN** – numero macro DIN
- **Q: Numero di ripetizioni** (default: 1)
- **LA-LF: Val. trasferito**
- **LH-LK: Val. trasferito**
- **LO-LP: Val. trasferito**
- **LR-LS: Val. trasferito**
- **LU: Val. trasferito**
- **LW-LZ: Val. trasferito**
- **LN: Val. trasferito**
- **T: Numero utensile** – numero posto torretta
- **ID: Numero ident.**
- **S: Velocità di taglio o N. giri costante**
- **F: Avanzamento per giro**
- **MT: M dopo T:** funzione **M** che viene eseguita dopo la chiamata utensile **T**
- **MFS: M all'inizio:** funzione **M** che viene eseguita all'inizio della fase di lavorazione
- **MFE: M alla fine:** funzione **M** che viene eseguita alla fine della fase di lavorazione
- **WP: N. mandrino** – visualizzazione del mandrino del pezzo con cui viene eseguito il ciclo (a seconda della macchina)
 - Azionamento principale
 - Contromandrino per lavorazione superficie posteriore
- **BW: Angolo dell'asse B** (a seconda della macchina)
- **CW: Inversione utensile** (a seconda della macchina)
- **HC: Freno a ceppi** (a seconda della macchina)
- **DF: Funzione ausiliaria** (a seconda della macchina)
- **ID1, AT1: Numero ID**
- **BS, BE, WS, AC, WC, RC, IC, KC, JC: Val. trasferito**

Tipo di lavorazione per accesso al database dati tecnologici in funzione del tipo di utensile:

- 1 Utensile per tornire: **Sgrossat.**
- 2 Utensile sferico: **Sgrossat.**
- 3 Utensile per filettare: **Tornit. filett.**
- 4 Utensile per troncare: **Tronc. profilo**
- 5 Punta elicoidale: **Foratura**
- 6 Punta con inserti: **Preforatura**
- 7 Maschio: **Maschiatura**
- 8 Utensile per fresare: **Fresatura**



Ai valori di trasferimento è possibile assegnare testi e grafica di supporto nel sottoprogramma DIN.

Ulteriori informazioni: vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Siccome i cicli DIN non contengono punti di partenza, al richiamo del ciclo DIN il controllo numerico posiziona l'utensile in diagonale dalla posizione attuale alla prima posizione in esso programmata. Durante il movimento di avvicinamento sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Preposizionare eventualmente l'utensile prima di richiamare il ciclo DIN

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

Nella sottomodalità **Autoappr.**, dopo aver eseguito cicli DIN (macro DIN) vengono ripristinati tutti gli spostamenti origine in essi contenuti. Durante le lavorazioni successive sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Utilizzare i cicli DIN senza spostamenti origine

6

**Programmazione
ICP**

6.1 Profili ICP

La programmazione interattiva dei profili (**ICP**) consente di definire con supporto grafico i profili del pezzo. (**ICP** è l'abbreviazione della definizione inglese **I**nteractive **C**ontour **P**rogramming).

I profili creati con **ICP** si impiegano

- nei cicli ICP (sottomodalità **Autoappr.**, modalità **Macchina**)
- in modalità **smart.Turn**

Ogni profilo inizia con il punto di partenza. Il profilo viene definito utilizzando elementi lineari e circolari nonché elementi geometrici come smussi, raccordi e scarichi.


ICP si richiama dalla modalità **smart.Turn** e dai dialoghi dei cicli.

I **Profili ICP** creati in modalità Autoapprendimento, vengono salvati dal controllo numerico in file autonomi. Ai nomi dei file (nomi profilo) sono assegnati al massimo 40 caratteri. Il profilo ICP viene integrato in un ciclo ICP.

Si differenziano i seguenti profili:

- profili di tornitura: ***.gmi**
- profili parte grezza: ***.gmr**
- profili di fresatura superficie frontale: ***.gms**
- profili di fresatura superficie cilindrica: ***.gmm**

I **Profili ICP** creati in modalità **smart.Turn** vengono integrati dal controllo numerico nel relativo programma NC. Le descrizioni dei profili vengono memorizzate come istruzioni **G**.

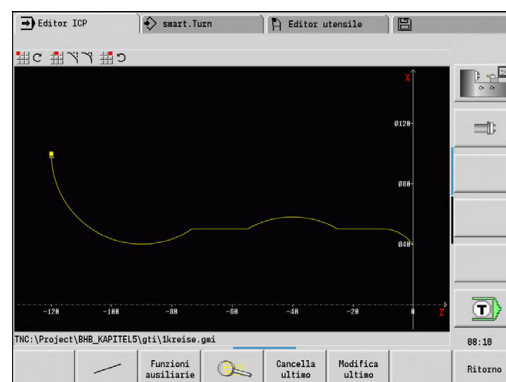

- In Autoapprendimento i **Profili ICP** vengono gestiti in file autonomi. Tali profili vengono lavorati esclusivamente con **ICP**
- Nella modalità **smart.Turn** i profili sono parte integrante del programma NC. È possibile lavorare con l'editor ICP o **smart.Turn**



Il parametro macchina **convertICP** (N. 602023) consente di definire se il controllo numerico acquisisce nel programma NC i valori programmati o quelli calcolati.

Conferma dei profili

I **Profili ICP**, creati per programmi ciclo, possono essere caricati nella modalità **smart.Turn. ICP** trasforma questi profili in istruzioni **G** e li integra nel programma smart.Turn. Il profilo è ora parte integrante del programma smart.Turn.

I profili disponibili in formato DXF possono essere importati con la sottomodalità **Editor ICP**. Durante l'importazione i profili vengono trasformati dal formato DXF nel formato ICP, e i profili DXF possono essere impiegati sia per la sottomodalità **Autoappr.** sia per la modalità **smart.Turn.**

Elementi geometrici

- Smussi e raccordi possono essere inseriti ad ogni spigolo del profilo
- Gli scarichi (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) possono essere inseriti negli spigoli dei profili ad angolo retto e paralleli agli assi. Sono tollerati piccoli scostamenti per elementi in direzione X

Smussi e raccordi possono essere inseriti ad ogni spigolo del profilo. Gli scarichi (DIN 76, DIN 509 E, DIN 509 F) sono ammessi sugli spigoli dei profili ad angolo retto e paralleli agli assi, tollerando piccoli scostamenti per elementi orizzontali (direzione X).

Per l'immissione di elementi geometrici sono disponibili le seguenti alternative:

- impostare in sequenza tutti gli elementi del profilo, inclusi gli elementi geometrici,
 - impostare dapprima il profilo grezzo senza elementi geometrici. Quindi si **sovrappongono** gli elementi geometrici
- Ulteriori informazioni:** "Sovrapposizione di elementi geometrici", Pagina 445

Attributi di lavorazione

Agli elementi del profilo si possono assegnare i seguenti attributi di lavorazione.

Attributi di lavorazione

- **U: Sovrametallo** in aggiunta ad altri sovrametalli
ICP genera una **G52 Pxx H1**.
- **F: Avanz.per giro** – (avanzamento speciale per la lavorazione di finitura)
ICP genera una **G95 Fxx**.
- **D: Correz. addiz.** – numero della correzione D addizionale per la lavorazione di finitura, ad es. **D = 01-16**
ICP genera una **G149 D9xx**.
- **FP: Senza lavorazione elemento** (necessario solo per **TURN PLUS**)
 - **0: no**
 - **1: sì**
- **IC: Maggioraz. taglio di misura** (non disponibile nella sottomodalità **Autoappr.**)
- **KC: Lunghezza taglio di misura** (non disponibile nella sottomodalità **Autoappr.**)
- **HC: Contatore taglio di misura** – numero di pezzi dopo il quale viene eseguita una misurazione




Gli attributi di lavorazione sono validi solo per l'elemento in cui sono stati registrati gli attributi in **ICP**.

Calcoli geometrici

Il controllo numerico calcola le coordinate mancanti, i punti di intersezione, i centri ecc., per quanto ciò sia fattibile in termini matematici.

Qualora risultino diverse soluzioni possibili, l'operatore può vagliare le varianti matematicamente ammesse e scegliere la soluzione desiderata.

Ogni elemento indefinito del profilo viene rappresentato da una piccola icona inferiormente alla finestra grafica. Vengono visualizzati tutti gli elementi del profilo non completamente definiti, ma comunque rappresentabili.

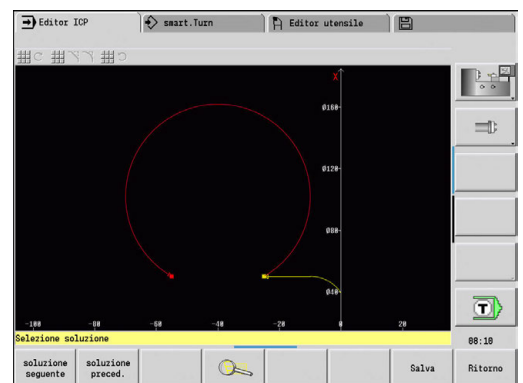

6.2 Sottomodalità Editor ICP in Autoapprendimento

In Autoapprendimento è possibile realizzare:

- profili parte grezza complessi
- profili per la lavorazione di tornitura
 - per cicli di asportazione trucioli ICP
 - per cicli di troncatura ICP
 - per cicli di tornitura-troncatura ICP
- profili complessi per la lavorazione di fresatura con l'asse C
 - per la superficie frontale
 - per la superficie cilindrica


La sottomodalità **Editor ICP** si attiva con il softkey **Edit ICP** selezionabile soltanto per l'editing di cicli di lavorazione ICP o cicli di fresatura ICP oppure per il ciclo Profilo parte grezza ICP.

La descrizione dipende dal tipo di profilo. **ICP** applica una distinzione sulla base del ciclo:

- profilo per la lavorazione di tornitura o profilo parte grezza:
Ulteriori informazioni: "Elementi del profilo di tornitura", Pagina 455
- profilo per la superficie frontale:
Ulteriori informazioni: "Profili superficie frontale nella modalità smart.Turn", Pagina 481
- profilo per la superficie cilindrica:
Ulteriori informazioni: "Profili superficie cilindrica nella modalità smart.Turn", Pagina 491



Dopo essere usciti dalla sottomodalità **Editor ICP** viene acquisito nel ciclo l'ultimo **Numero profilo ICP** elaborato se si creano o si modificano in successione diversi **Profili ICP**.

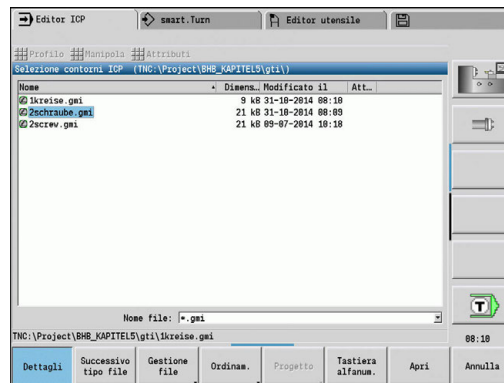


Lavorazione di profili per cicli

Ai **Profili ICP** della lavorazione di cicli sono assegnati dei nomi. Il nome del profilo è al tempo stesso il nome del file. Il nome del profilo si impiega anche nel ciclo richiamante.


Per la definizione del nome del profilo sono disponibili le possibilità descritte di seguito.

- Definire il nome del profilo **prima** di richiamare la sottomodalità **Editor ICP** nel dialogo del ciclo (campo di immissione **FK**). **ICP** acquisisce tale nome
- Definire il nome del profilo nella sottomodalità **Editor ICP**. A tale scopo il campo di immissione **FK** deve essere vuoto, quando si richiama la sottomodalità **Editor ICP**
- Acquisire il profilo esistente. Quando si chiude la sottomodalità **Editor ICP**, viene acquisito nel campo **FK** il nome dell'ultimo profilo lavorato

 Creazione di un nuovo profilo



 - ▶ Definire il nome del profilo nel dialogo del ciclo e premere il softkey **Edit ICP**. La sottomodalità **Editor ICP** commuta sull'immissione del profilo




- ▶ In alternativa premere il softkey **Edit ICP**. La sottomodalità **Editor ICP** apre la finestra **Selezione contorni ICP**



- ▶ Predefinire il nome del profilo nel campo **Nome file:** e premere il softkey **Apri**. La sottomodalità **Editor ICP** commuta sull'immissione del profilo



- ▶ Selezionare l'opzione **PROFILO**

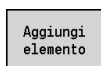


- ▶ Premere il softkey **Aggiungi elemento**
- > **ICP** attende la nuova immissione del profilo

Organizzazione file con la sottomodalità Editor ICP

Nell'ambito dell'organizzazione file è possibile copiare, rinominare o cancellare **Profili ICP**.

 Apertura del File Manager



- ▶ Premere il softkey **Edit ICP**



- ▶ Premere il softkey **Lista profili**
- > La sottomodalità **Editor ICP** apre la finestra **Selezione contorni ICP**



- ▶ Premere il softkey **Gestione file**
- > La sottomodalità **Editor ICP** commuta il livello softkey sulle funzioni per l'organizzazione dei file

6.3 Sottomodalità Editor ICP nella modalità smart.Turn

In modalità **smart.Turn** è possibile definire:

- gruppi di profili
- parte grezza e parte grezza ausiliaria
- profili pezzo finito e ausiliari
- matrici standard e profili complessi per la lavorazione con asse C
 - su superficie frontale
 - su superficie cilindrica
- matrici standard e profili complessi per la lavorazione con asse Y
 - sul piano XY
 - sul piano YZ

Gruppi di profili: il controllo numerico gestisce fino a quattro gruppi di profili (**PARTE GREZZA**, **PEZZO FINITO** e **PROFILI AUSILIARI**) in un programma NC. L'identificativo di sezione **Gruppo profilo** inizia la descrizione di un gruppo di profili.

Ulteriori informazioni: "Gruppi di profili", Pagina 534

Profili parte grezza e parte grezza ausiliaria: le parti grezze complesse si descrivono elemento per elemento – come pezzi finiti. Le forme standard Barra e Tubo si selezionano tramite menu e si descrivono con pochi parametri. Se esiste una descrizione del pezzo finito, è possibile selezionare nel menu anche Pezzo fuso.

Ulteriori informazioni: "Descrizione della parte grezza", Pagina 454

Matrici e sagome per lavorazione con asse C e Y: profili di fresatura complessi si descrivono elemento per elemento. Sono predisposte le seguenti matrici standard.

Selezionare le matrici tramite menu e descriverle con pochi parametri:

- Cerchio
- Rettangolo
- Poligono C
- Scanalatura lineare
- Scanalatura circolare
- Foro

Queste matrici nonché i fori si possono disporre come sagome lineari o circolari sulla superficie frontale o cilindrica nonché sul piano XY o YZ.

I **profili DXF** si possono importare e integrare nel programma smart.Turn.

I **profili della programmazione di cicli** si possono importare e integrare nel programma smart.Turn.

La modalità **smart.Turn** supporta l'acquisizione dei seguenti profili:

- descrizione parte grezza (estensione: ***.gmr**): acquisizione come profilo parte grezza o parte grezza ausiliaria
- profilo per lavorazione di tornitura (estensione: ***.gmi**): acquisizione come profilo pezzo finito o ausiliario
- profilo superficie frontale (estensione: ***.gms**)
- profilo superficie cilindrica (estensione: ***.gmm**)



ICP raffigura i profili creati nel programma smart.Turn con istruzioni **G**.

Il parametro macchina **convertICP** (N. 602023) consente di definire se il controllo numerico acquisisce nel programma NC i valori programmati o quelli calcolati.

Lavorazione di profili per cicli

Creazione di un nuovo profilo parte grezza



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**



- ▶ Selezionare **Pezzo grezzo** o **nuovo pz grezzo aus.** nel sottomenu ICP



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**


- ▶ La sottomodalità **Editor ICP** commuta sull'immissione del profilo parte grezza complesso



- ▶ In alternativa selezionare l'opzione **Barra**
- ▶ Descrivere la parte grezza standard **Barra**



- ▶ In alternativa selezionare l'opzione **Tubo**
- ▶ Descrivere la parte grezza standard **Tubo**

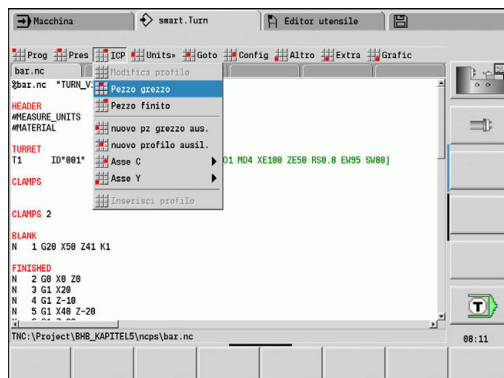


Creazione del nuovo profilo per la lavorazione di tornitura



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**



- ▶ Selezionare il tipo di profilo nel sottomenu ICP
- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica profilo**

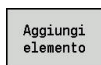

- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ **ICP** attende la nuova immissione del profilo

Caricamento del profilo dalla lavorazione del ciclo



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**



- ▶ Selezionare il tipo di profilo nel sottomenu ICP
- ▶ Premere il softkey **Lista contorno**
- ▶ La sottomodalità **Editor ICP** visualizza la lista dei profili creati in modalità Cicli.
- ▶ Selezionare e caricare il profilo

 
Modifica del profilo esistente



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**



- ▶ Selezionare **Modifica profilo** nel sottomenu ICP



- ▶ In alternativa premere il softkey **Modifica profilo ICP**
- ▶ La sottomodalità **Editor ICP** visualizza il profilo presente e lo predispose per l'elaborazione


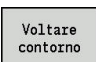






6.4 Creazione di Profili ICP

Un profilo ICP si compone di singoli elementi. Il profilo si crea immettendo in sequenza i singoli elementi. Il **Punto di partenza** viene definito prima della descrizione del primo elemento. Il **Punto finale** è definito dal punto di arrivo dell'ultimo elemento.

Gli elementi e i profili parziali immessi vengono immediatamente visualizzati. Con le funzioni di zoom e spostamento è possibile adeguare a piacere la rappresentazione.

Il principio illustrato di seguito si applica per tutti i **Profili ICP**.

Softkey nella sottomodalità Editor ICP– Menu principale

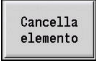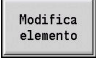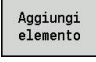	Apertura del dialogo di selezione del file per Profili ICP
	Inversione della direzione di definizione del profilo
	Successivo inserimento di elementi geometrici
	Apertura del menu softkey dello zoom e visualizzazione della lente di ingrandimento
	Cancellazione di un elemento esistente
	Modifica di un elemento esistente
	Inserimento di un elemento nel profilo esistente
	Ritorno al dialogo richiamato da ICP

Immissione del profilo ICP

Se il profilo viene creato ex-novo, il controllo numerico richiede dapprima le coordinate del **Punto di partenza profilo**.

Elementi lineari del profilo: selezionare la direzione dell'elemento sulla base dell'icona menu e quotare l'elemento. Per elementi orizzontali e verticali non è necessario inserire le coordinate X e Z se non sono presenti elementi indefiniti.

Elementi circolari del profilo: selezionare il senso di rotazione dell'arco sulla base dell'icona menu e quotare l'arco.

Dopo la selezione dell'elemento del profilo si impostano i parametri noti. I parametri non definiti vengono calcolati dal controllo numerico sulla base dei dati degli elementi adiacenti. Di norma gli elementi del profilo si descrivono come sono quotati sul disegno di produzione.

 
Per l'immissione di elementi lineari o circolari viene visualizzato il **Punto di partenza** a titolo informativo, ma non può essere editato. Il **Punto di partenza** è conforme al **Punto finale** dell'ultimo elemento.

Per passare **dal menu Linea al menu Arco** e viceversa si utilizza il relativo softkey. Gli elementi geometrici (smusso, raccordo e scarico) si selezionano tramite opzione menu.

Creazione del profilo ICP



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica profilo**



- ▶ Definire il punto di partenza
- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**



- ▶ Definire il punto di partenza
- ▶ Premere il softkey **menu Linea**



 
- ▶ In alternativa premere il softkey **menu Arco**

- ▶ Selezionare il tipo di elemento
- ▶ Immettere i parametri noti dell'elemento del profilo


Opzioni menu Linea




Linea inclinata nel quadrante visualizzato



 
Linea orizzontale nella direzione visualizzata



 Linea inclinata nel quadrante visualizzato



 Linea verticale nella direzione visualizzata



Richiamo del menu Elemento geometrico

Opzioni menu Arco



Arco nel senso di rotazione visualizzato



Richiamo del menu Elemento geometrico

Softkey per commutazione menu Linea / Arco



Premere il softkey **menu Linea**

 


Premere il softkey **menu Arco**

Quotatura assoluta o incrementale

Determinante per la quotatura è la posizione del softkey **Increm.** Ai parametri incrementali viene assegnato il suffisso **i** (**Xi**, **Zi** ecc.).

Softkey per commutazione incrementale



Attivazione della quota incrementale per il valore attuale

Passaggi fra elementi del profilo

Un passaggio è **tangenziale**, se nel punto di contatto degli elementi del profilo non si forma alcun punto di flessione o spigolo. Per profili geometricamente complessi i passaggi tangenziali vengono impiegati per ricorrere in minima misura all'applicazione delle quote ed escludere contraddizioni matematiche.

Per il calcolo di elementi indefiniti del profilo, il controllo numerico deve identificare il tipo di passaggio tra gli elementi. Il passaggio al successivo elemento del profilo si definisce tramite softkey.



I passaggi tangenziali **dimenticati** sono spesso la causa di messaggi di errore nella definizione del profilo ICP.

Softkey per passaggio tangenziale



Attivazione della condizione tangenziale per il passaggio nel punto finale dell'elemento del profilo

Accoppiamenti e filetti interni

Con il softkey **Accoppiam. filett.int.** si apre una maschera di immissione che consente di calcolare il diametro di lavorazione per accoppiamenti e filetti interni. Dopo aver immesso i valori necessari (diametro nominale e classe di tolleranza o tipo di filetto), è possibile acquisire il valore calcolato come punto di arrivo dell'elemento del profilo.



Il diametro di lavorazione può essere calcolato solo per idonei elementi del profilo, ad es. per un elemento lineare in direzione X per un accoppiamento su un albero.

Per il calcolo di filetti interni è possibile selezionare per i tipi di filetto 9, 10 e 11 il diametro nominale per i filetti in pollici dalla **Lista diametri nominali L**.

Calcolo di accoppiamento per foro o albero:



- ▶ Premere il softkey **Accoppiam. filett.int.**

- ▶ Inserire il diametro nominale
- ▶ Inserire i dati di accoppiamento nella maschera **Accoppiam.**



- ▶ Premere il tasto **ENT** per calcolare i valori



- ▶ Premere il softkey **Accettare**
- ▶ Il centro di tolleranza calcolato viene inserito nella casella di dialogo aperta

Calcolo del diametro preforo per filetti interni



- ▶ Premere il softkey **Filetto interno**

- ▶ Inserire il diametro nominale
- ▶ Inserire i dati di filettatura nella maschera **Calcolatore filett. interna**



- ▶ Premere il tasto **ENT** per calcolare i valori



- ▶ Premere il softkey **Accettare**
- ▶ Il diametro preforo calcolato viene inserito nella casella di dialogo aperta

Coordinate polari

 
Per default si prevede l'immissione di coordinate cartesiane. Con i softkey per coordinate polari si commutano le singole coordinate in coordinate polari.

Per la definizione di un punto è possibile mescolare le coordinate cartesiane con le coordinate polari.

Softkey per coordinate polari



Commutazione del campo per immissione dell'angolo **W**



Commutazione del campo per immissione del raggio **P**

Immissioni angolari


Selezionare l'indicazione angolare desiderata tramite softkey.

■ Elementi lineari

- **AN** Angolo rispetto asse Z ($AN \leq 90^\circ$ – all'interno del quadrante preselezionato)
- **ANn** Angolo con elemento successivo
- **ANp** Angolo con elemento precedente

■ Arco di cerchio

- **ANs** Angolo tangenziale nel punto di partenza del cerchio
- **ANe** Angolo tangenziale nel punto finale del cerchio
- **ANn** Angolo con elemento successivo
- **ANp** Angolo con elemento precedente

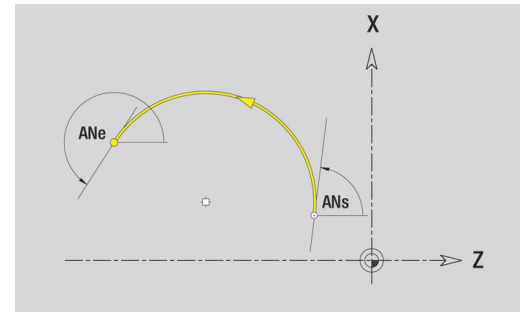

Softkey per immissioni angolari



Angolo con elemento successivo



Angolo con elemento precedente

Rappresentazione del profilo

Dopo l'inserimento di un elemento del profilo il controllo numerico verifica se l'elemento è finito o indefinito.

- Un **elemento finito del profilo** è determinato in modo univoco e completo e viene immediatamente rappresentato.
- Un **elemento indefinito** non è completamente definito.

L'**Editor ICP**:


- posiziona un'icona inferiormente alla finestra grafica, che rispecchia il tipo di elemento e la direzione della linea/il senso di rotazione,
- rappresenta un elemento lineare indefinito, se il punto di partenza e la direzione sono noti
- rappresenta un elemento circolare indefinito come cerchio completo se il centro e il raggio sono noti

Il controllo numerico rappresenta un elemento indefinito del profilo in uno definito non appena è possibile calcolarlo. L'icona viene quindi cancellata.

Un elemento non corretto del profilo viene rappresentato, se possibile. Viene anche visualizzato un messaggio di errore.

Elementi indefiniti del profilo: se per le successive immissioni del profilo si verifica un errore in quanto non sono disponibili informazioni sufficienti, è possibile selezionare e integrare gli elementi indefiniti.

Se sono presenti elementi **indefiniti** del profilo, gli elementi finiti non possono essere modificati. Per l'ultimo elemento del profilo prima dell'area indefinita è tuttavia possibile impostare o cancellare il **passaggio tangenziale**.

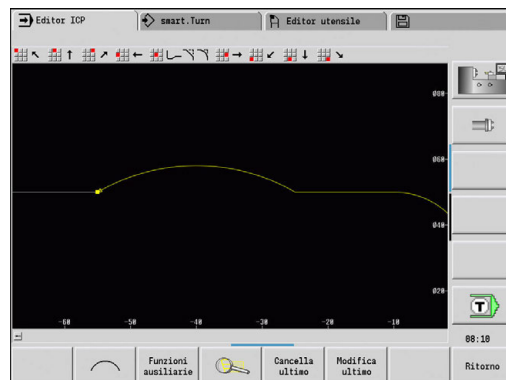


- Se l'elemento da modificare è un elemento indefinito, la relativa icona viene contrassegnata come **selezionata**.
- Il tipo di elemento e il senso di rotazione di un arco non possono essere modificati. In tal caso, però, l'elemento del profilo deve essere cancellato e poi aggiunto

Selezione della soluzione

Se dal calcolo degli elementi indefiniti risultano diverse soluzioni possibili, con i softkey **soluzione seguente** e **soluzione preced.** si vagliano tutte le soluzioni matematicamente ammesse. La soluzione corretta si conferma tramite softkey.



Se all'uscita dalla modalità Editing sono presenti elementi indefiniti del profilo, il controllo numerico richiede se devono essere eliminati.

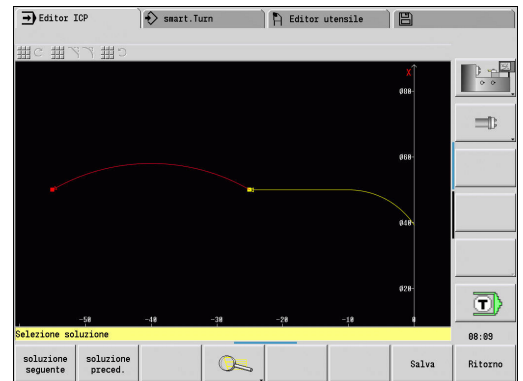

Colori della rappresentazione del profilo

Gli elementi definiti, indefiniti o selezionati del profilo nonché gli spigoli del profilo e i profili residui selezionati vengono rappresentati con colori diversi. (La selezione di elementi del profilo, spigoli del profilo e profili residui è rilevante nella modifica di **Profili ICP**).

Colori:

 
- bianco: profilo parte grezza, profilo parte grezza ausiliaria
- giallo: profili pezzo finito (profili di tornitura, profili per lavorazione con asse C e Y)
- blu: profili ausiliari
- grigio: per elementi indefiniti o non corretti, ma rappresentabili
- rosso: soluzione selezionata, elemento selezionato o spigolo selezionato

Funzioni di selezione

Il controllo numerico mette a disposizione nella sottomodalità **Editor ICP** diverse funzioni per la selezione di elementi del profilo, elementi geometrici, spigoli del profilo e aree del profilo. Le funzioni si richiamano tramite softkey.

Gli spigoli e gli elementi del profilo selezionati vengono rappresentati in rosso.


Selezione dell'area del profilo



- ▶ Selezionare il primo elemento dell'area del profilo
- ▶ Attivare la selezione dell'area



 - ▶ Premere il softkey **Elemento succ.** fino a selezionare l'intera area




- ▶ In alternativa premere il softkey **Elemento precedente** fino a selezionare l'intera area


Selezione di elementi del profilo



 Elemento succ. (o tasto cursore a sinistra) seleziona l'elemento successivo nella direzione di definizione del profilo




 Elemento precedente (o il tasto cursore a destra) seleziona l'elemento precedente nella direzione di definizione del profilo




Selezione area attiva la selezione dell'area

 Selezione di spigoli del profilo (per elementi geometrici)



 
Spigolo successivo (o tasto cursore a sinistra) seleziona lo spigolo successivo nella direzione di definizione del profilo




Spigolo precedente (o tasto cursore a destra) seleziona lo spigolo precedente nella direzione di definizione del profilo



 Seleziona tutti gli spigoli evidenzia tutti gli spigoli del profilo



 Selezione spigoli
se è attiva la selezione degli spigoli, è possibile evidenziare diversi spigoli del profilo



Marcare
Con selezione spigoli attiva è possibile selezionare o marcare i singoli spigoli del profilo o rimuovere la selezione

Spostamento origine

Questa funzione consente di spostare il profilo di tornitura completo.

Selezionare dapprima il menu Pezzo finito:



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**




- ▶ Selezionare l'opzione **Pezzo finito**

Attivazione dello spostamento origine



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**

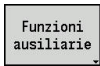

- ▶ Premere il softkey **Funz. ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Punto zero**




- ▶ Selezionare l'opzione **Sposta**

- ▶ Inserire lo spostamento del profilo per spostare il profilo fino ad ora definito



- ▶ Premere il softkey **Salva**

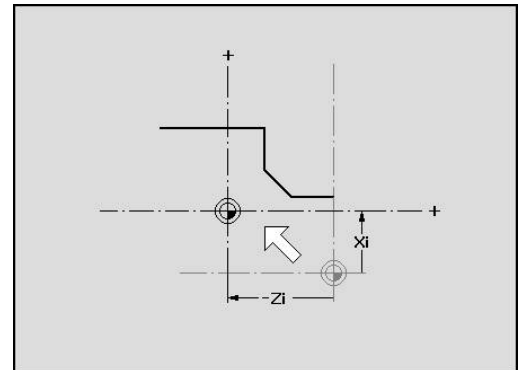

Disattivazione spostamento origine



- ▶ Selezionare l'opzione **Punto zero**



- ▶ Selezionare l'opzione **Reset**
- ▶ L'origine del sistema di coordinate viene resettato alla posizione originaria



Se si esce dalla sottomodalità **Editor ICP**, non è più possibile resettare lo spostamento origine. All'uscita dalla sottomodalità **Editor ICP** il profilo viene convertito e salvato con i valori dello spostamento origine. In tal caso è possibile spostare nuovamente l'origine in direzione opposta.

Parametri

- **Xi: Punto di destinazione** – valore del quale l'origine viene spostata
- **Zi: Punto di destinazione** – valore del quale l'origine viene spostata

Duplicazione lineare della sezione di profilo

Con questa funzione si definisce una sezione di profilo e la si aggiunge al profilo esistente.

Selezionare dapprima il menu Pezzo finito:



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**

 


- ▶ Selezionare l'opzione **Pezzo finito**

Duplicazione



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**



- ▶ Premere il softkey **Funz. ausiliarie**



 
- ▶ Selezionare l'opzione **Duplicare**



- ▶ Selezionare l'opzione **Fila lineare**



- ▶ Selezionare gli elementi del profilo con il softkey **Elemento succ.** o **Elemento prec.**



- ▶ Premere il softkey **Selezione**


- ▶ Inserire il numero di ripetizioni



- ▶ Premere il softkey **Salva**

Parametri

- **Q: Numero** di ripetizioni

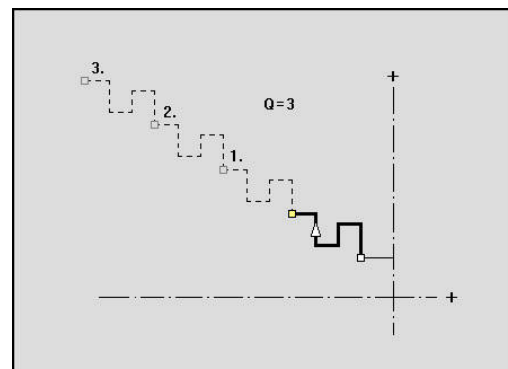

Duplicazione circolare della sezione di profilo

Con questa funzione si definisce una sezione di profilo e la si aggiunge con andamento circolare al profilo esistente.

Selezionare dapprima il menu Pezzo finito:



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**

 


- ▶ Selezionare l'opzione **Pezzo finito**

Duplicazione



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**



- ▶ Premere il softkey **Funz. ausiliarie**



 
- ▶ Selezionare l'opzione **Duplicare** nel menu Pezzo finito




- ▶ Selezionare l'opzione **Fila circolare**



- ▶ Selezionare gli elementi del profilo con il softkey **Elemento succ.** o **Elemento prec.**



 - ▶ Premere il softkey **Selezione**
- ▶ Inserire il numero di ripetizioni e il raggio



- ▶ Premere il softkey **Salva**

Parametri


- **Q: Numero** – la sezione di profilo viene duplicata **Q** volte
- **R: Raggio**



Il controllo numerico definisce un cerchio con il raggio definito intorno al punto iniziale e al punto finale della sezione di profilo. I punti d'intersezione dei cerchi forniscono i due centri di rotazione possibili.

L'angolo di rotazione si ottiene dalla distanza tra punto iniziale e punto finale della sezione di profilo.

Con i softkey **soluzione seguente** o **soluzione preced.** è possibile selezionare una delle soluzioni ammesse a livello di calcolo.

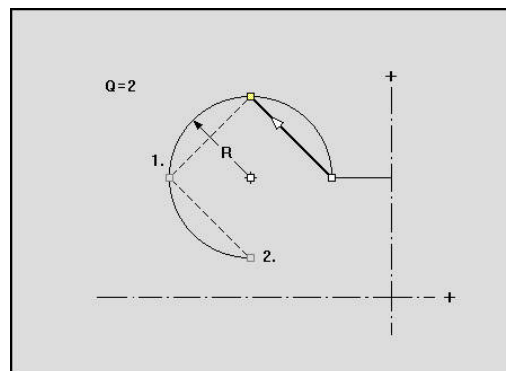

Sezione del profilo duplicata con rappresentazione speculare

In questa funzione si definisce una sezione di profilo che viene riprodotta specularmente e annessa al profilo esistente.

Selezionare dapprima il menu Pezzo finito:



- ▶ Selezionare l'opzione **ICP**

 


- ▶ Selezionare l'opzione **Pezzo finito**

Duplicazione



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**



- ▶ Premere il softkey **Funz. ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Duplicare**



- ▶ Selezionare l'opzione **Specularità**



- ▶ Selezionare gli elementi del profilo con il softkey **Elemento succ.** o **Elemento prec.**



- ▶ Premere il softkey **Selezione**




- ▶ Inserire l'angolo dell'asse di specularità
- ▶ Premere il softkey **Salva**

Parametri

- **W: Angolo asse di specularità** – l'asse speculare passa attraverso il punto finale attuale del profilo (riferimento dell'angolo: asse Z positivo)

Inversione

La funzione **Inversione** consente di invertire la direzione programmata di un profilo.

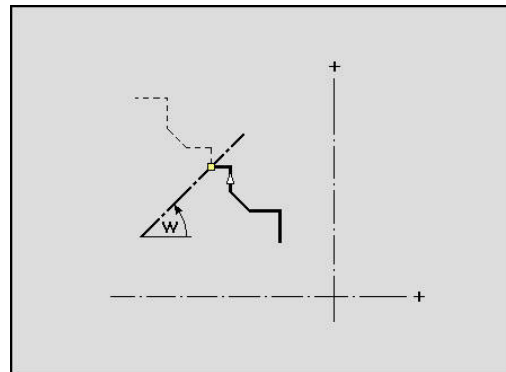

Direzione del profilo (programmazione di cicli)

La direzione di lavorazione si determina sulla base della direzione del profilo nella programmazione di cicli. Se il profilo è descritto in direzione $-Z$, per la lavorazione assiale deve essere impiegato un utensile con orientamento 1. Il ciclo utilizzato definisce se la lavorazione è assiale o piana.

Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

Se il profilo è descritto in direzione $-X$, deve essere impiegato un ciclo di spianatura o un utensile con orientamento 3.

- **Profilo ICP assiale/piano (sgrossatura):** il controllo numerico lavora il materiale in direzione del profilo
- **Finitura ICP assiale/piana:** il controllo numerico esegue la finitura in direzione del profilo





Un profilo ICP per la cui lavorazione di sgrossatura è stato definito il ciclo Profilo ICP assiale, non può essere impiegato per una lavorazione con Profilo ICP piano. È anche possibile invertire la direzione del profilo con il softkey **Girare profilo**.

Softkey nella sottomodalità Editor ICP - Menu principale

Voltare
contorno

Inversione della direzione di definizione del
profilo

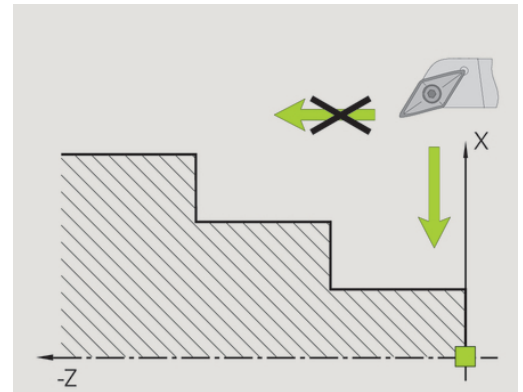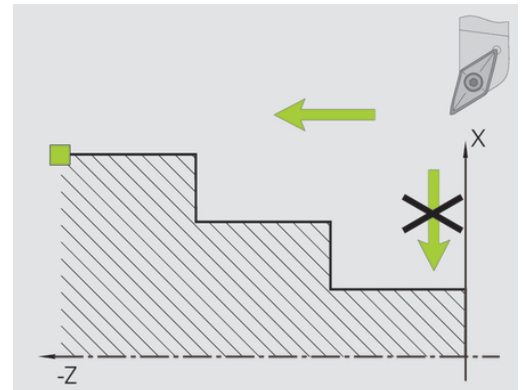

6.5 Modifica di profili ICP

 
Il controllo numerico offre le possibilità descritte di seguito per ampliare o modificare un profilo già creato.

Sovrapposizione di elementi geometrici

Sovrapposizione di elementi geometrici



- ▶ Premere il softkey **Elementi di forma**



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico
- ▶ Selezionare lo spigolo



 
- ▶ Confermare lo spigolo dell'elemento geometrico
- ▶ Inserire i dati dell'elemento geometrico



Inserimento di elementi del profilo

Un profilo ICP **si estende** mediante immissione di altri elementi che vengono **aggiunti** al profilo già esistente. Un piccolo quadrato segnala la fine del profilo mentre una freccia la direzione.

Inserimento di elementi del profilo



- ▶ Premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Aggiungere altri elementi al profilo già esistente

Modifica o cancellazione dell'ultimo elemento del profilo

Modifica ultimo elemento del profilo: attivando il softkey **Modifica ultimo** vengono predisposti per la modifica i dati dell'**ultimo** elemento del profilo.

Alla correzione di un elemento lineare o circolare, la modifica viene immediatamente acquisita a seconda della situazione o il profilo corretto viene visualizzato a fini di controllo. **ICP** evidenzia mediante colori gli elementi del profilo interessati dalla modifica. Se risultano diverse soluzioni possibili, con i softkey **soluzione seguente** e **soluzione preced.** si vagliano tutte le soluzioni matematicamente ammesse.

La modifica diventa attiva soltanto con la conferma tramite softkey. Se si rifiuta la modifica, si ripristina la **vecchia** descrizione.

Il tipo dell'elemento del profilo (elemento lineare o circolare), la direzione di un elemento lineare e il senso di rotazione di un elemento circolare non possono essere modificati. Se ciò è necessario, l'operatore deve cancellare l'elemento del profilo e inserirne uno nuovo.

Cancellazione ultimo elemento del profilo: attivando il softkey **Cancella ultimo** vengono rifiutati i dati dell'**ultimo** elemento del profilo. Utilizzare più volte questa funzione per cancellare diversi elementi del profilo.

Cancellazione dell'elemento del profilo

Cancellazione elemento profilo



- ▶ Selezionare l'opzione **Manipola**
- > Il menu visualizza le funzioni per la manipolazione, la modifica e la cancellazione di profili



- ▶ Selezionare l'opzione **Cancella**



- ▶ Selezionare l'opzione **Elemento/Zona**



- ▶ Selezionare l'elemento del profilo da cancellare



- ▶ Cancellare l'elemento del profilo

È possibile cancellare in sequenza diversi elementi del profilo.

Modifica degli elementi del profilo

Il controllo numerico offre diverse possibilità per modificare un profilo già creato. È di seguito descritta la procedura di modifica sulla base dell'esempio **Modifica lunghezza elemento**. Le altre funzioni sono analoghe a tale procedura.

Nel menu **Manipola** sono disponibili le seguenti funzioni di modifica per gli elementi esistenti del profilo:

- **Varia**
 - **Lungh. elemento**
 - **Lungh. profilo** (solo profili chiusi)
 - **Raggio**
 - **Diametro**
- **Modifica**
 - **Elem. profilo**
 - **Elem. geometrico**
- **Cancella**
 - **Elemento/Zona**
 - **Elemento/Area con spostamento**
 - **Profilo/Tasca/Matrice/Sagoma**
 - **Elem. geometrico**
 - **Tutti elem.sagom.**
- **Trasformazione**
 - **Sposta** profilo
 - **Rotazione** profilo
 - **Specularità** profilo: la posizione dell'asse speculare può essere definita con coordinate del punto di partenza e finale o con il punto di partenza e l'angolo

Modifica lunghezza dell'elemento del profilo

Modifica lunghezza dell'elemento del profilo



 
- ▶ Selezionare l'opzione **Manipola**
- ▶ Il menu visualizza le funzioni per la manipolazione, la modifica e la cancellazione di profili



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica**



- ▶ Selezionare l'opzione **Elem. profilo**



- ▶ Selezionare l'elemento del profilo da modificare



- ▶ Predisporre l'elemento del profilo selezionato per la modifica

- ▶ Apportare le modifiche

- ▶ Confermare le modifiche



- ▶ Il profilo o le possibili soluzioni vengono visualizzati a fini di controllo. Per elementi geometrici ed elementi indefiniti le modifiche vengono acquisite immediatamente (profilo originale in giallo, il profilo modificato in rosso per il confronto)



- ▶ Confermare la soluzione desiderata

Modifica di linea parallela all'asse

Alla **modifica** di una linea parallela all'asse viene visualizzato un softkey supplementare con cui è possibile modificare anche il secondo punto finale. Da una linea originariamente diritta è così possibile realizzare un'inclinazione per apportare correzioni.

Modifica di linea parallela all'asse



- ▶ Modifica del punto finale **fisso**. Premendo più volte si seleziona la direzione dell'inclinazione

Spostamento del profilo

Spostamento del profilo



- ▶ Selezionare l'opzione **Manipola**
- ▶ Il menu visualizza le funzioni per la manipolazione, la modifica e la cancellazione di profili



- ▶ Selezionare l'opzione **Modifica**



- ▶ Selezionare l'opzione **Elem. profilo**

 


- ▶ Selezionare l'elemento del profilo da modificare



- ▶ Predisporre l'elemento del profilo selezionato per lo spostamento

- ▶ Inserire il nuovo **Punto di partenza** dell'elemento di riferimento



- ▶ Confermare il nuovo **Punto di partenza** (= nuova posizione)

- ▶ Il controllo numerico visualizza il **profilo spostato**




- ▶ Confermare il profilo nella nuova posizione

Trasformazioni – Spostamento

Questa funzione consente di spostare un profilo con quota incrementale o assoluta.

Parametri

- **X: Punto di destinazione**
- **Z: Punto di destinazione**
- **Xi: Punto di destinazione** incrementale
- **Zi: Punto di destinazione** incrementale
- **H: Originale** (solo con profili asse C)
 - **0: cancellazione:** il profilo originale viene cancellato
 - **1: copia:** il profilo originale viene conservato
- **ID: Profilo** (solo con profili asse C)

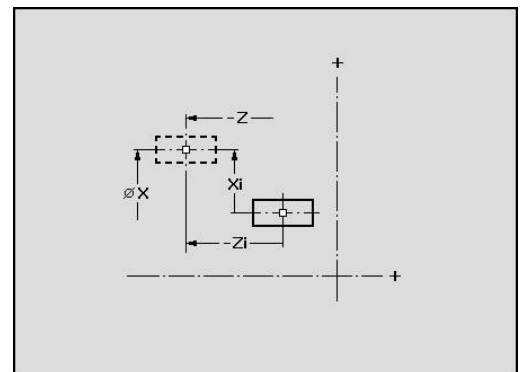


Trasformazioni – Rotazione


Questa funzione consente di ruotare il profilo intorno a un centro di rotazione.

Parametri

- **X: Punto di rotazione** (cartesiano)
- **Z: Punto di rotazione** (cartesiano)
- **W: Punto di rotazione** (polare)
- **P: Punto di rotazione** (polare)
- **A: Angolo di rotazione**
- **H: Originale** (solo con profili asse C)
 - **0: cancellazione:** il profilo originale viene cancellato
 - **1: copia:** il profilo originale viene conservato
- **ID: Profilo** (solo con profili asse C)

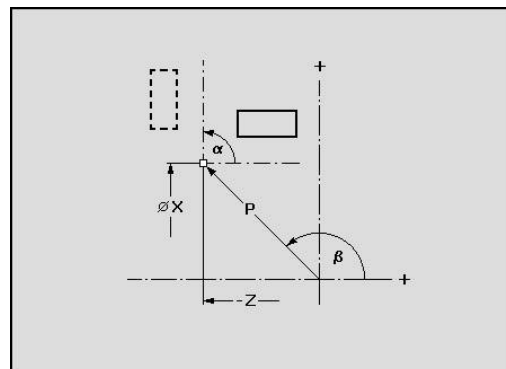

Softkey

 

Quotatura polare del centro di rotazione:
angolo



Quotatura polare del centro di rotazione:
raggio

Trasformazioni – Specularità

Questa funzione ribalta il profilo. La posizione dell'**asse speculare** viene definita mediante il punto di partenza e il punto finale oppure mediante il punto di partenza e l'angolo.

Parametri

- **XS: P.di part.** (cartesiano)
- **ZS: P.di part.** (cartesiano)
- **X: Punto di destinazione** (cartesiano)
- **Z: Punto di destinazione** (cartesiano)
- **A: Angolo** – angolo di rotazione
- **WS: P.di part.** (polare)
- **PS: P.di part.** (polare)
- **W: Punto di destinazione** (polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **H: Originale** (solo con profili asse C)
 - **0: cancellazione:** il profilo originale viene cancellato
 - **1: copia:** il profilo originale viene conservato
- **ID: Profilo** (solo con profili asse C)

Softkey per quotatura polare



Quotatura polare del centro di rotazione: angolo





Quotatura polare del centro di rotazione: raggio



Quotatura polare del punto finale: angolo



Quotatura polare del punto finale: raggio

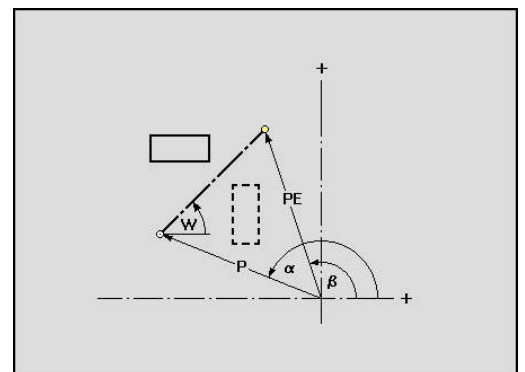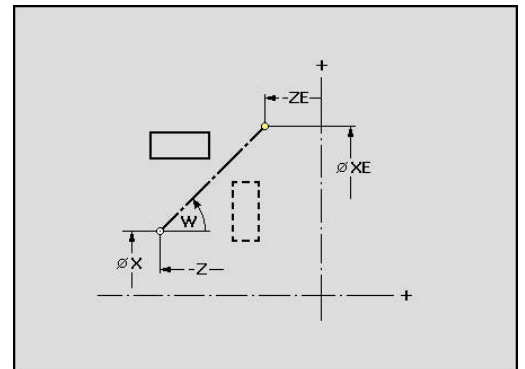

6.6 Zoom nella sottomodality Editor ICP

Le funzioni Zoom consentono di modificare la sezione visibile dell'immagine. A tale scopo è possibile impiegare i softkey, i tasti cursore nonché i tasti **PgDn** e **PgUp**. Lo **zoom** può essere richiamato in tutte le finestre ICP.

Il controllo numerico seleziona automaticamente la sezione dell'immagine in funzione del profilo programmato. Con lo zoom è possibile selezionare una sezione diversa.

Modifica della sezione

Modifica della sezione dell'immagine con i tasti

- La sezione dell'immagine può essere modificata, senza aprire il menu Zoom, con i tasti cursore nonché con i tasti **PgDn** e **PgUp**

Tasti per la modifica della sezione dell'immagine



I tasti cursore spostano il pezzo in direzione della freccia



PG DN


Ingrandimento del rettangolo rappresentato (Zoom -)

PG UP

Riduzione del rettangolo rappresentato (Zoom +)

Modifica della sezione dell'immagine con il menu Zoom

- Se è selezionato il menu Zoom, nella finestra del profilo è visualizzato un rettangolo rosso. Tale rettangolo rosso indica l'area dello zoom che viene acquisita con il softkey **Conferma** o con il tasto **Ent**. La dimensione e la posizione di questo rettangolo possono essere modificate con i tasti riportati di seguito.

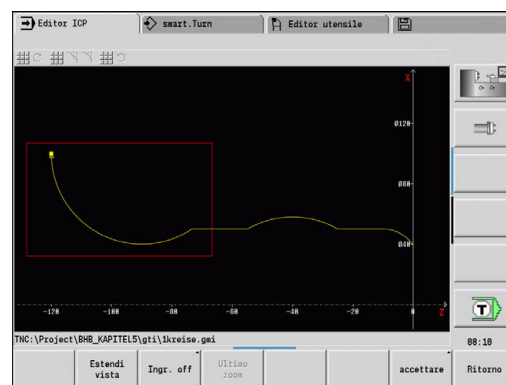

Tasti per la modifica della sezione dell'immagine



I tasti cursore spostano il rettangolo in direzione della freccia



Riduzione del rettangolo rappresentato (Zoom +)

 


Ingrandimento del rettangolo rappresentato (Zoom -)


Sofkey della funzione Zoom



Attivazione dello zoom




Ingrandimento diretto della sezione visibile dell'immagine (Zoom -)

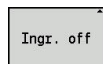


Ritorno alla sezione standard dell'immagine e chiusura del menu Zoom



Ritorno all'ultima sezione selezionata dell'immagine

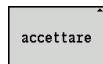

 Conferma dell'area evidenziata dal rettangolo rosso come nuova sezione e chiusura del menu Zoom



Chiusura del menu Zoom senza modificare la sezione

6.7 Descrizione della parte grezza

Nella modalità **smart.Turn** le forme standard **Barra** e **Tubo** sono descritte con una funzione G.


Forma parte grezza Barra

La funzione descrive un cilindro.

Parametri

- **X: Diametro** del cilindro
- **Z: Lunghezza** della parte grezza
- **K: Sovrametallo** – distanza tra origine pezzo e lato destro

ICP genera nella modalità **smart.Turn** una **G20** nella sezione **PARTE GREZZA**.

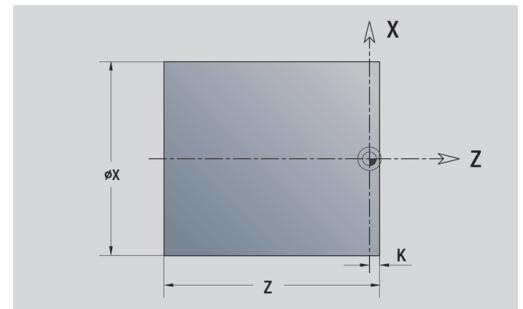


Forma parte grezza Tubo

La funzione descrive un cilindro cavo.

Parametri

- **X: Diametro esterno** – diametro del cilindro cavo
- **I: Diametro interno (tubo)**
- **Z: Lunghezza** della parte grezza
- **K: Sovrametallo** – distanza tra origine pezzo e lato destro

ICP genera nella modalità **smart.Turn** una **G20** nella sezione **PARTE GREZZA**.

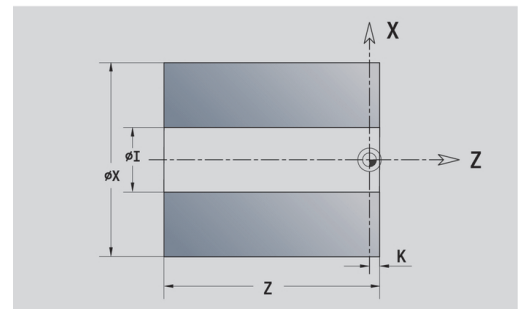


Forma parte grezza Pezzo fuso

La funzione descrive un sovrmetalto su un profilo esistente del pezzo finito.

Parametri

- **K: Sovramet. parall. profilo**

ICP genera nella modalità **smart.Turn** un profilo nella sezione **PARTE GREZZA**.

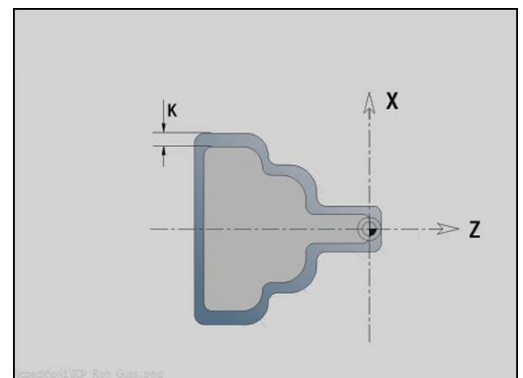

6.8 Elementi del profilo di tornitura

Con gli elementi del profilo di tornitura si creano:

- nella sottomodalità **Autoappr.**
 - profili parte grezza complessi
 - profili per la lavorazione di tornitura
- in modalità **smart.Turn**
 - profili parte grezza e parte grezza ausiliaria complessi
 - profili pezzo finito e ausiliari

Elementi fondamentali del profilo di tornitura


Definizione del punto di partenza

Nel primo elemento del profilo di tornitura si inseriscono le coordinate del punto di partenza e del punto di arrivo. L'immissione del punto di partenza è possibile solo nel primo elemento del profilo. Negli elementi successivi del profilo il punto di partenza risulta dal relativo elemento precedente.

Definizione del punto di partenza



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**

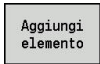


- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Selezionare l'elemento del profilo

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **XS, ZS: P.di part.** del profilo
- **WS: Punto di partenza** del profilo (angolo polare)
- **PS: Punto di partenza** del profilo (polare; quota radiale)

ICP genera una **GO** nella modalità **smart.Turn**.

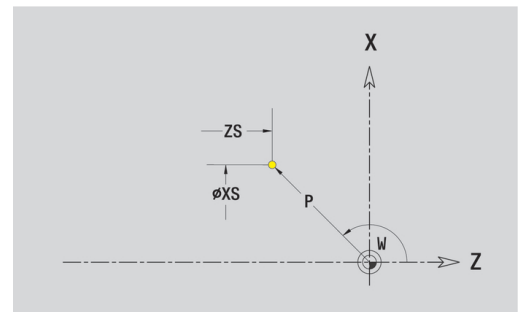

Linee verticali

Programmazione della linea verticale




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **X: Punto di destinazione**
- **Xi: Punto di destinazione** incrementale
- **W: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare; quota radiale)
- **L: Lunghezza della linea**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G1** nella modalità **smart.Turn**.

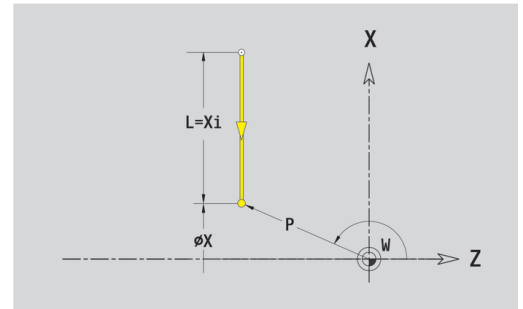

Linee orizzontali

 Programmazione della linea orizzontale




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **Z: Punto di destinazione**
- **Zi: Punto di destinazione** incrementale
- **W: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare; quota radiale)
- **L: Lunghezza della linea**
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G1** nella modalità **smart.Turn**.

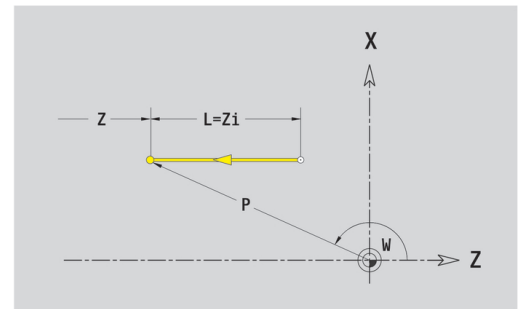

Linea inclinata

 Programmazione della linea inclinata





- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Indicare sempre l'angolo **AN** all'interno del quadrante selezionato ($\leq 90^\circ$).

Parametri

- **X, Z:** Punto di destinazione
- **Xi, Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare; quota radiale)
- **L:** Lunghezza della linea
- **AN:** Angolo rispetto asse Z
- **ANn:** Angolo rispetto asse Z – angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo rispetto asse Z – angolo con elemento precedente
- **U, F, D, FP, IC, KC, HC:**
 Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G1** nella modalità **smart.Turn**.

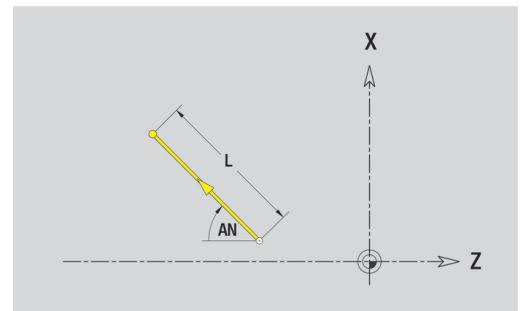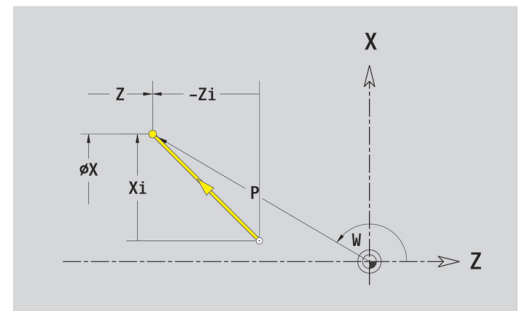

Arco di cerchio

Programmazione dell'arco di cerchio






- ▶ Selezionare il senso di rotazione dell'arco
- ▶ Quotare l'arco
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **X, Z:** Punto di destinazione
- **Xi, Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **Wi:** Punto di destinazione (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **P:** Punto di destinazione (polare; quota radiale)
- **Pi:** Punto di destinazione – distanza tra punto di partenza e punto di arrivo (polare, incrementale)
- **I, K:** Centro arco
- **Ii, Ki:** Centro arco incrementale – distanza tra punto di partenza e centro in X e Z
- **PM:** Centro arco (polare; quota radiale)
- **PMi:** Centro arco – distanza tra punto di partenza e Centro (polare, incrementale)
- **WM:** Centro arco (angolo polare)
- **WMi:** Centro arco (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **R:** Raggio
- **ANs:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di partenza
- **ANe:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di arrivo
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **U, F, D, FP:**

Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G2** o una **G3** nella modalità **smart.Turn**.

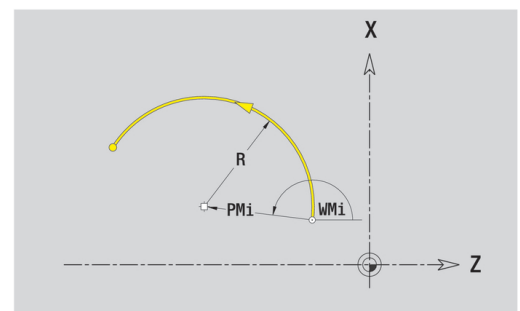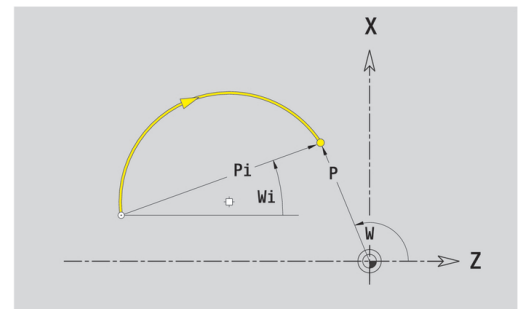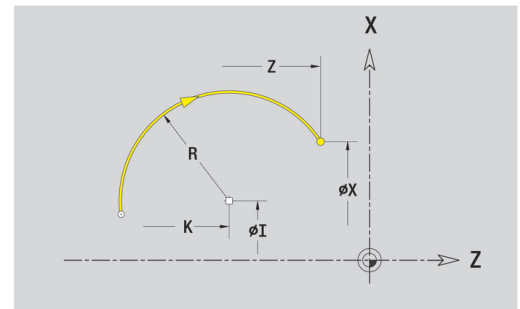

Elementi sagomati del profilo di tornitura

Smusso o raccordo

Programmazione di smusso o raccordo



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare Smusso



- ▶ Inserire la **Larghezza smusso BR**
- ▶ In alternativa selezionare Raccordo
- ▶ Inserire il **Raggio di arrotondamento BR**
- ▶ Smusso o raccordo come primo elemento del profilo: inserire **Posizione elemento AN**

Parametri

- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**
- **AN: Posizione elemento**
- **U, F, D, FP:**

Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

Gli smussi o i raccordi vengono definiti sugli spigoli del profilo. Per **spigolo del profilo** si intende il punto di intersezione tra l'elemento in entrata e quello in uscita. Lo smusso o il raccordo può essere calcolato soltanto se è noto l'elemento in uscita.

 
 

ICP integra lo smusso o il raccordo nella modalità **smart.Turn** nell'elemento base **G1, G2** o **G3**.

Il profilo inizia con uno smusso o un raccordo: indicare come punto di partenza la posizione dello **spigolo immaginario**.

Selezionare quindi l'elemento geometrico Smusso o Raccordo. Mancando l'**elemento in entrata del profilo**, definire quindi con **Posizione elemento AN** la posizione univoca dello smusso o del raccordo.

Esempio smusso esterno a inizio profilo: con **Posizione elemento AN=90°** l'elemento di riferimento immaginario in entrata è un elemento piano in **Direzione +X**.

ICP converte uno smusso o un raccordo all'inizio del profilo in un elemento lineare o circolare.

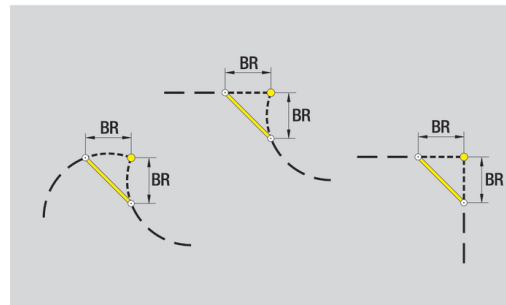

Scarico filettato DIN 76

Programmazione di Scarico filettato DIN 76



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare **Sottosquadro DIN 76**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico

Parametri



- **FP: Passo filetto** (default: tabella standard)
- **I: Prof. scarico** (default: tabella standard)
- **K: Lungh. scarico** (default: tabella standard)
- **R: Raggio scarico** (default: tabella standard)
- **W: Ang.tagl.scar.** (default: tabella standard)
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.

I parametri non indicati vengono determinati dal controllo numerico sulla base della tabella standard:

- il **Passo filetto FP** sulla base del diametro,
- i parametri **I, K, W** e **R** sulla base del **Passo filetto FP**

Ulteriori informazioni: "Parametri Scarico DIN 76", Pagina 697

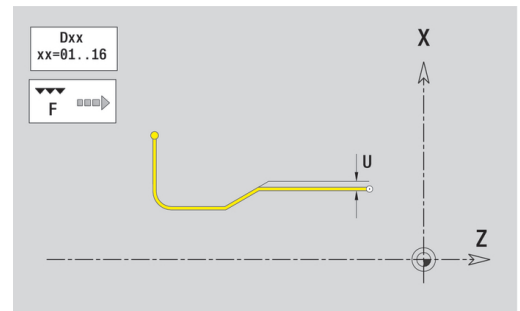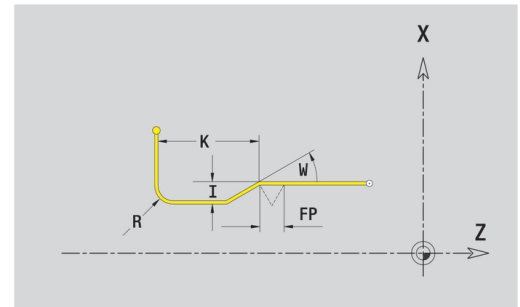

- Per filetti interni è necessario predefinire il parametro **Passo filetto FP**, in quanto il diametro dell'elemento assiale non è il diametro del filetto. Se il controllo numerico ricorre alla definizione del passo del filetto, lo deve calcolare con il minimo scostamento
- Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X

Scarico DIN 509 E

Programmazione di Scarico DIN 509 E



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare **Sottosquadro DIN 509 E**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico



Parametri

- **I: Prof. scarico** (default: tabella standard)
- **K: Lungh. scarico** (default: tabella standard)
- **R: Raggio scarico** (default: tabella standard)
- **W: Ang.tagl.scar.** (default: tabella standard)
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.

I parametri non indicati vengono determinati dal controllo numerico sulla base del diametro della tabella standard.

Ulteriori informazioni: "Parametri Scarico DIN 509 E", Pagina 698

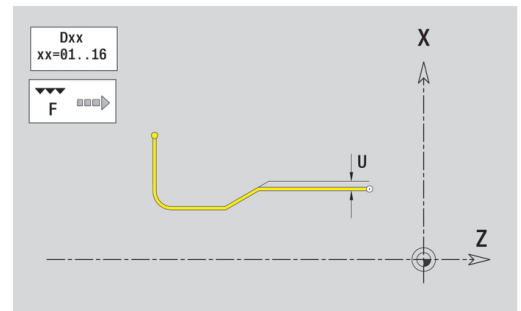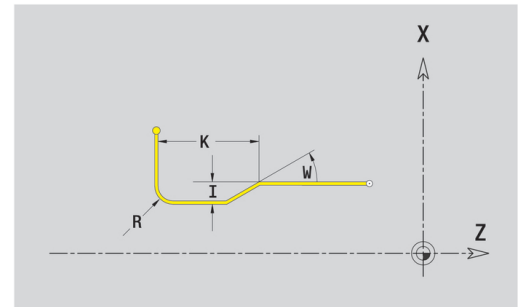

Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X.

Scarico DIN 509 F

Programmazione di Scarico DIN 509 F



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare **Sottosquadro DIN 509 F**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico



Parametri

- **I: Prof. scarico** (default: tabella standard)
- **K: Lungh. scarico** (default: tabella standard)
- **R: Raggio scarico** (default: tabella standard)
- **W: Ang. tagl. scar.** (default: tabella standard)
- **P: Profond. trasv.** (default: tabella standard)
- **A: Ang. trasversale** (default: tabella standard)
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.

I parametri non indicati vengono determinati dal controllo numerico sulla base del diametro della tabella standard.

Ulteriori informazioni: "Parametri Scarico DIN 509 F",
 Pagina 698

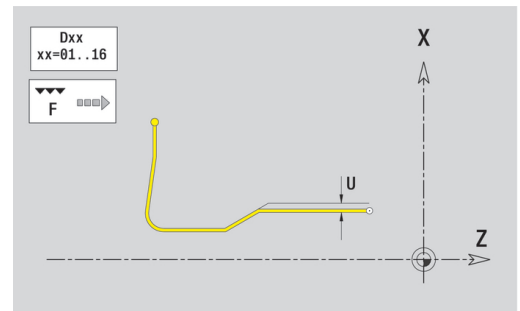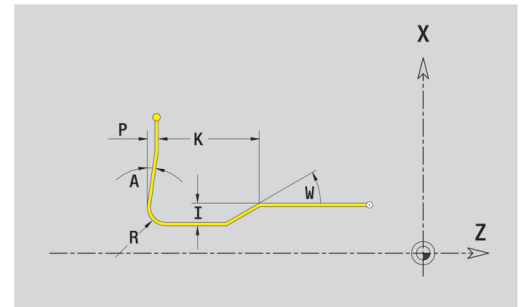

Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X.

Scarico forma U

Programmazione di Scarico forma U



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico




- ▶ Selezionare **Scarico forma U**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico

Parametri

- **I: Prof. scarico**
- **K: Lunghezza**
- **R: Raggio scarico**
- **P: Smusso/arrot.**
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.

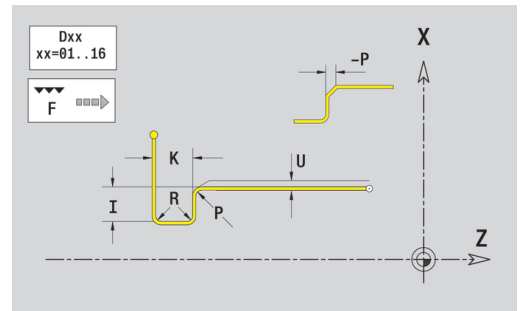

Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X.

Scarico forma H

Programmazione di Scarico forma H



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico




- ▶ Selezionare **Scarico forma H**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico

Parametri

- **K: Lunghezza**
- **R: Raggio scarico**
- **W: Angolo di entrata**
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.

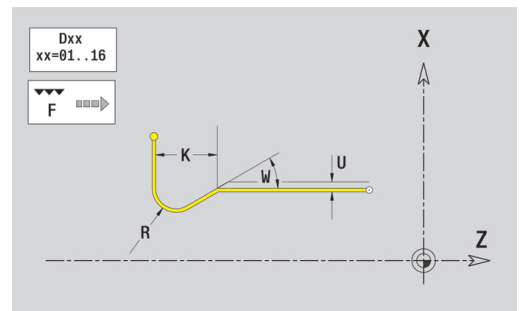

Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X.

Scarico forma K

Programmazione di Scarico forma K



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare **Scarico forma K**

- ▶ Inserire i parametri dello scarico

 
Parametri

- **I: Prof. scarico**
- **R: Raggio scarico**
- **W: Ang. di apert.**
- **A: Angolo di entrata**
- **U, F, D, DF:**
Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G25** nella modalità **smart.Turn**.



Gli scarichi possono essere programmati soltanto tra due elementi lineari. Uno dei due elementi lineari deve essere parallelo all'asse X.



6.9 Elementi del profilo superficie frontale

Con gli elementi del profilo della superficie frontale si creano profili di fresatura complessi

- nella sottomodalità **Autoappr.**: profili per cicli di fresatura ICP assiali
- nella modalità **smart.Turn**: profili per la lavorazione con l'asse C

Gli elementi del profilo della superficie frontale si quotano con coordinate cartesiane o polari. La commutazione avviene tramite softkey. Per la definizione di un punto è possibile mescolare le coordinate cartesiane con le coordinate polari.

Softkey per coordinate polari



Commutazione del campo per immissione dell'angolo **C**



Commutazione del campo per immissione del raggio **P**

Elementi fondamentali della superficie frontale


Punto di partenza profilo superficie frontale

Nel primo elemento del profilo si inseriscono le coordinate del punto di partenza e del punto di arrivo. L'immissione del punto di partenza è possibile solo nel primo elemento del profilo. Negli elementi successivi del profilo il punto di partenza risulta dal relativo elemento precedente.

Definizione del punto di partenza



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**

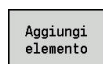


- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Definire il punto di partenza

Parametri per la definizione del punto di partenza


- **XKS, YKS: Punto di partenza** del profilo
- **CS: Punto di partenza** del profilo (angolo polare)
- **PS: Punto di partenza** del profilo (polare; quota radiale)
- **HC: Attributo foratura/fresatura**
 - 1: Fresatura profilo
 - 2: Fresatura tasca
 - 3: Fresatura superficie
 - 4: Sbavatura
 - 5: Scrittura
 - 6: Profilo + Sbavatura
 - 7: Tasca + Sbavatura
 - 14: Senza lavorazione
- **QF: Posizione di fresatura**
 - 0: sul profilo
 - 1: interno / a sinistra
 - 2: esterno / a destra
- **HF: Direzione**
 - 0: discorde
 - 1: concorde
- **DF: Diametro della fresa**
- **WF: Angolo** dello smusso
- **BR: Largh. smusso**
- **RB: Piano ritorno**

ICP genera una **G100** nella modalità **smart.Turn**.

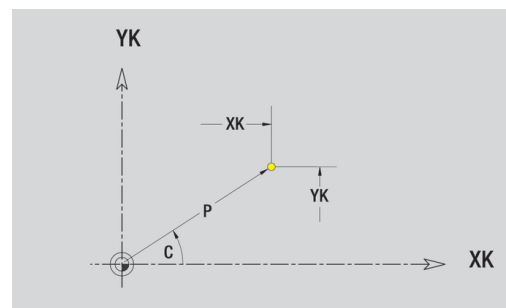

Linee verticali superficie frontale

 Programmazione delle linee verticali




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **YK: Punto di destinazione** (cartesiano)
- **YKi: Punto di destinazione** incrementale – distanza tra punto di partenza e **Punto di destinazione**
- **C: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G101** nella modalità **smart.Turn**.

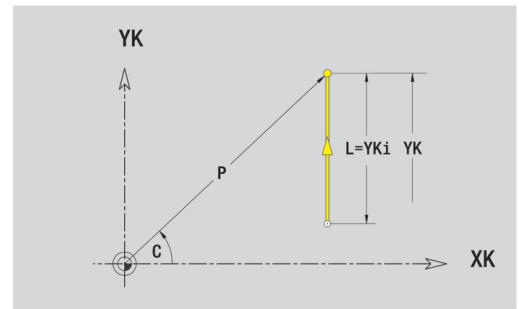

Linee orizzontali superficie frontale

 Programmazione delle linee orizzontali




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **XK: Punto di destinazione** (cartesiano)
- **XKi: Punto di destinazione** incrementale – distanza tra punto di partenza e **Punto di destinazione**
- **C: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G101** nella modalità **smart.Turn**.

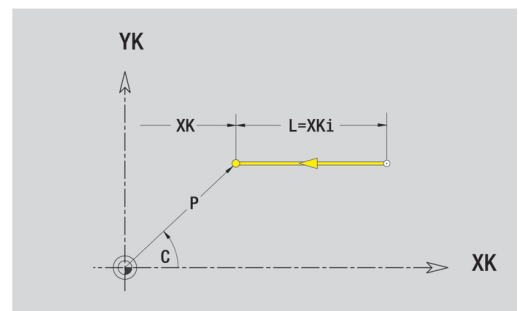

Linea inclinata superficie frontale

 Programmazione della linea inclinata





- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **XK, YK: Punto di destinazione** (cartesiano)
- **XKi, YKi: Punto di destinazione** incrementale – distanza tra punto di partenza e **Punto di destinazione**
- **C: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **AN: Angolo** rispetto ad asse XK positivo
- **ANn: Angolo** con elemento successivo
- **ANp: Angolo** con elemento precedente
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G101** nella modalità **smart.Turn**.

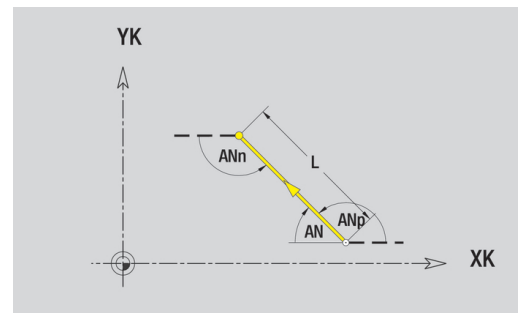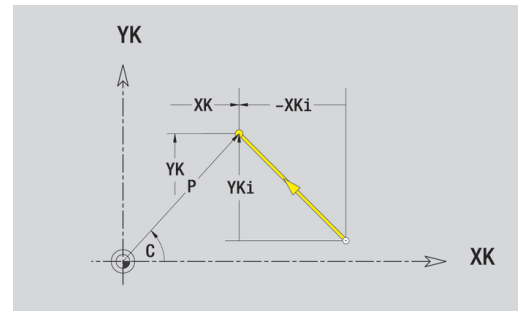

Arco di cerchio superficie frontale

Programmazione dell'arco di cerchio






- ▶ Selezionare il senso di rotazione dell'arco
- ▶ Quotare l'arco
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **XK, YK: Punto di destinazione** – punto finale dell'arco
- **XKi, YKi: Punto di destinazione incrementale** – distanza tra punto di partenza e **Punto di destinazione**
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **Pi: Punto di destinazione** – distanza tra punto di partenza e punto di arrivo (polare, incrementale)
- **C: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **Ci: Punto di destinazione** (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **I, J: Centro** arco
- **Ii, Ji: Centro** arco incrementale – distanza tra punto di partenza e **Centro** in **X** e **Z**
- **PM: Centro** arco (polare)
- **PMi: Centro** arco – distanza tra punto di partenza e **Centro** (polare, incrementale)
- **CM: Centro** arco (angolo polare)
- **CMi: Centro** arco (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **R: Raggio**
- **ANs: Angolo** – angolo tangenziale nel punto di partenza
- **ANe: Angolo** – angolo tangenziale nel punto di arrivo
- **ANn: Angolo** con elemento successivo
- **ANp: Angolo** con elemento precedente
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G102** o una **G103** nella modalità **smart.Turn**.

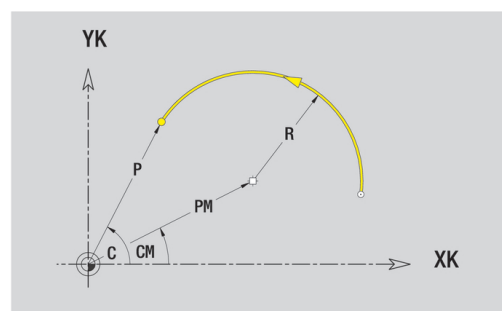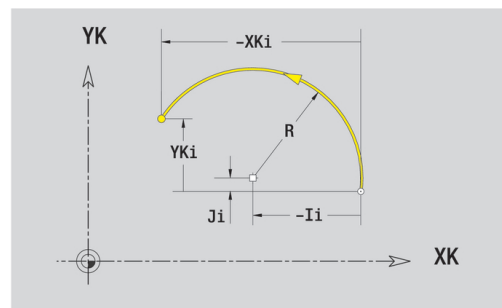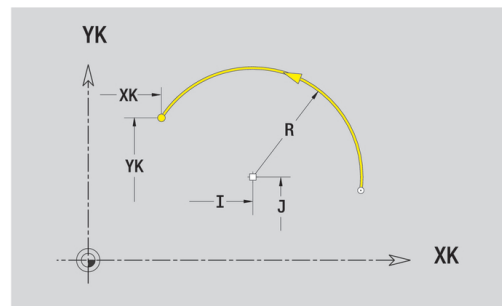

Elementi geometrici della superficie frontale

Smusso o raccordo superficie frontale

Programmazione di smusso o raccordo



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare Smusso



- ▶ Inserire la **Larghezza smusso BR**
- ▶ In alternativa selezionare Raccordo
- ▶ Inserire il **Raggio dell'arrotond. BR**
- ▶ Smusso o raccordo come primo elemento del profilo: inserire **Posizione elemento AN**

Parametri

- **BR: Larghezza smusso o Raggio di arrotondamento**
- **AN: Posizione elemento**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

Gli smussi o i raccordi vengono definiti sugli spigoli del profilo. Per **spigolo del profilo** si intende il punto di intersezione tra l'elemento in entrata e quello in uscita. Lo smusso o il raccordo può essere calcolato soltanto se è noto l'elemento in uscita.

 


ICP integra lo smusso o il raccordo nella modalità **smart.Turn** nell'elemento base **G101**, **G102** o **G103**.

Il profilo inizia con uno smusso o un raccordo: indicare come punto di partenza la posizione dello **spigolo immaginario**.

Selezionare quindi l'elemento geometrico Smusso o Raccordo. Mancando l'**elemento in entrata del profilo**, definire quindi con **Posizione elemento AN** la posizione univoca dello smusso o del raccordo.

Esempio smusso esterno a inizio profilo: con **Posizione elemento AN=90°** l'elemento di riferimento immaginario in entrata è un elemento piano in **Direzione +X**.

ICP converte uno smusso o un raccordo all'inizio del profilo in un elemento lineare o circolare.

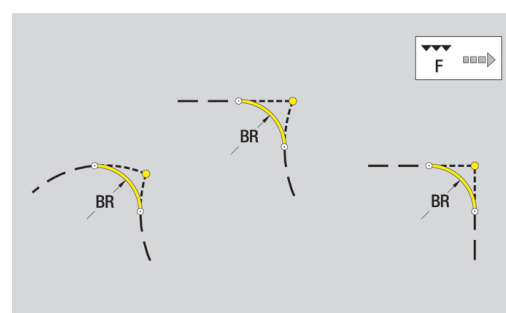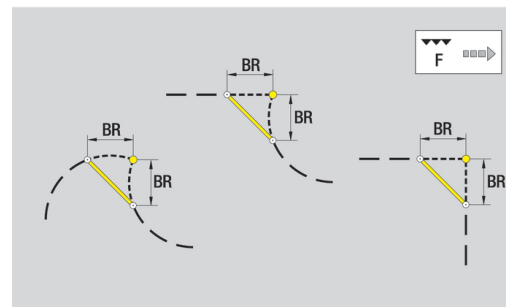

6.10 Elementi del profilo superficie cilindrica

Con gli elementi del profilo superficie cilindrica si creano profili di fresatura complessi:

- nella sottomodalità **Autoappr.**: profili per cicli di fresatura ICP assiali
- nella modalità **smart.Turn**: profili per la lavorazione con l'asse C

Gli elementi del profilo della superficie cilindrica si quotano con coordinate cartesiane o polari. In alternativa alla quota dell'angolo è possibile utilizzare la quota del percorso. La commutazione avviene tramite softkey.



La quota elemento lineare si riferisce allo sviluppo superficie cilindrica sul diametro di riferimento.

- Per profili sulla superficie cilindrica il diametro di riferimento è definito nel ciclo. Tale diametro è valido per tutti i seguenti elementi del profilo come riferimento per la quota elemento lineare
- In caso di chiamata dalla modalità **smart.Turn**, il diametro di riferimento viene definito nei dati di riferimento

Softkey per coordinate polari



Commutazione del campo da quota elemento lineare a immissione angolo **C**



Commutazione del campo per immissione della quota polare **P**

Elementi fondamentali della superficie cilindrica


Punto di partenza profilo superficie cilindrica

Nel primo elemento del profilo si inseriscono le coordinate del punto di partenza e del punto di arrivo. L'immissione del punto di partenza è possibile solo nel primo elemento del profilo. Negli elementi successivi del profilo il punto di partenza risulta dal relativo elemento precedente.

Definizione del punto di partenza



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**

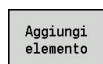


- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Definire il punto di partenza

Parametri per la definizione del punto di partenza


- **ZS: Punto di partenza** del profilo
- **CYS: Punto di partenza** del profilo come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **PS: Punto di partenza** del profilo (polare; quota radiale)
- **PS: Punto di partenza** del profilo polare
- **HC: Attributo foratura/fresatura**
 - 1: Fresatura profilo
 - 2: Fresatura tasca
 - 3: Fresatura superficie
 - 4: Sbavatura
 - 5: Scrittura
 - 6: Profilo + Sbavatura
 - 7: Tasca + Sbavatura
 - 14: Senza lavorazione
- **QF: Posizione di fresatura**
 - 0: sul profilo
 - 1: interno / a sinistra
 - 2: esterno / a destra
- **HF: Direzione**
 - 0: discorde
 - 1: concorde
- **DF: Diametro della fresa**
- **WF: Angolo dello smusso**
- **BR: Largh. smusso**
- **RB: Piano ritorno**

ICP genera una **G110** nella modalità **smart.Turn**.

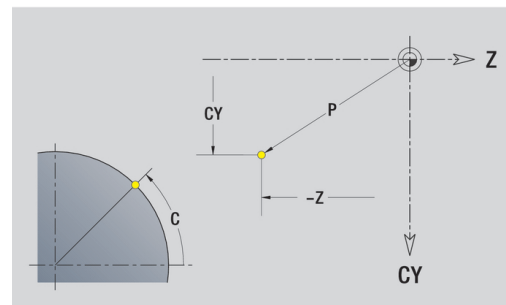

Linee verticali superficie cilindrica

 Programmazione delle linee verticali




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **CY: Punto di destinazione** come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **CYi: Punto di destinazione** incrementale come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **C: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G111** nella modalità **smart.Turn**.

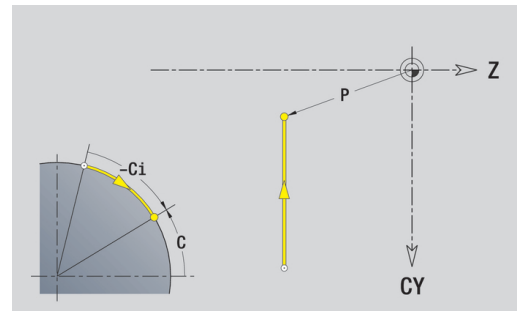

Linee orizzontali superficie cilindrica

 Programmazione delle linee orizzontali




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **Z: Punto di destinazione**
- **Zi: Punto di destinazione** incrementale
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G111** nella modalità **smart.Turn**.

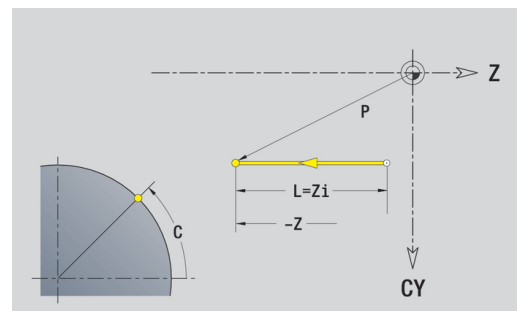

Linea inclinata: Superficie cilindrica



Programmazione della linea inclinata



- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **Z:** Punto di destinazione
- **Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **CY:** Punto di destinazione come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **CYi:** Punto di destinazione incrementale come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **C:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **Ci:** Punto di destinazione (angolo polare, incrementale)
- **AN:** Angolo rispetto all'asse Z (direzione angolare vedere grafica di supporto)
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **L:** Lunghezza della linea
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

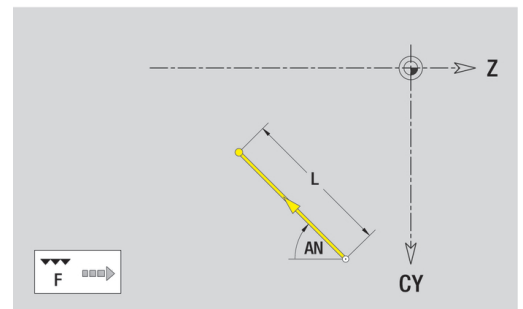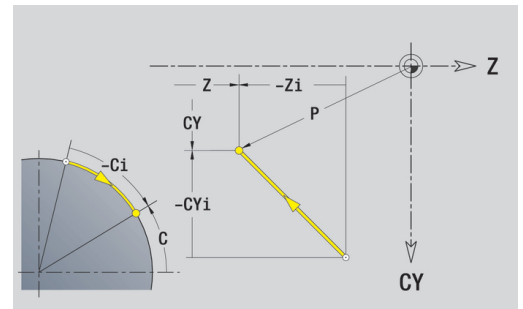ICP genera una **G111** nella modalità **smart.Turn**.

Arco di cerchio superficie cilindrica

Programmazione dell'arco di cerchio






- ▶ Selezionare il senso di rotazione dell'arco
- ▶ Quotare l'arco
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **Z:** Punto di destinazione
- **Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **CY:** Punto di destinazione come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **CYi:** Punto di destinazione incrementale come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **Pi:** Punto di destinazione – distanza tra punto di partenza e punto di arrivo (polare, incrementale)
- **C:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **Ci:** Punto di destinazione (angolo polare, incrementale)
- **K:** Centro in **Z**
- **Ki:** Centro incrementale (in **Z**)
- **CJ:** Centro come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **CJi:** Centro incrementale come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XS**)
- **PM:** Centro arco (polare)
- **PMi:** Centro arco – distanza tra punto di partenza e Centro (polare, incrementale)
- **WM:** Centro arco (angolo polare)
- **WMi:** Centro arco (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **R:** Raggio
- **ANs:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di partenza
- **ANe:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di arrivo
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **L:** Lunghezza della linea
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G112** o una **G113** nella modalità **smart.Turn**.

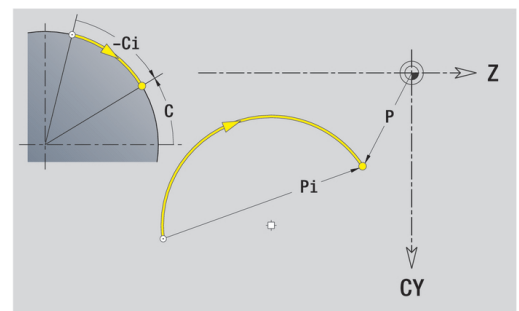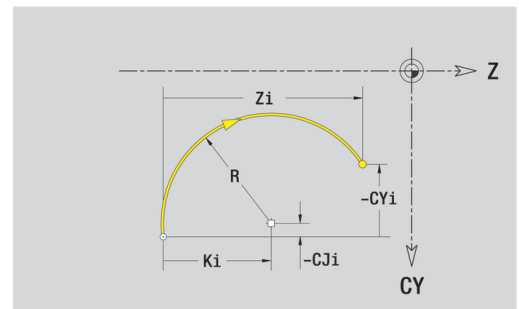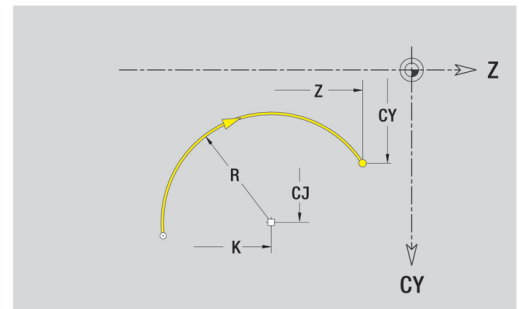

Elementi geometrici della superficie cilindrica

Smusso o raccordo superficie cilindrica

Programmazione di smusso o raccordo



- ▶ Selezionare l'elemento geometrico



- ▶ Selezionare Smusso



- ▶ Inserire la **Larghezza smusso BR**
- ▶ In alternativa selezionare Raccordo

- ▶ Inserire il **Raggio dell'arrotond. BR**
- ▶ Smusso o raccordo come primo elemento del profilo: inserire **Posizione elemento AN**

Parametri

- **BR: Larghezza smusso o Raggio di arrotondamento**
- **AN: Posizione elemento**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424




Gli smussi o i raccordi vengono definiti sugli spigoli del profilo. Per **spigolo del profilo** si intende il punto di intersezione tra l'elemento in entrata e quello in uscita. Lo smusso o il raccordo può essere calcolato soltanto se è noto l'elemento in uscita.

ICP integra lo smusso o il raccordo nella modalità **smart.Turn** nell'elemento base **G111**, **G112** o **G113**.

Il profilo inizia con uno smusso o un raccordo: indicare come punto di partenza la posizione dello **spigolo immaginario**.

Selezionare quindi l'elemento geometrico Smusso o Raccordo. Mancando l'**elemento in entrata del profilo**, definire quindi con **Posizione elemento AN** la posizione univoca dello smusso o del raccordo.

ICP converte uno smusso o un raccordo all'inizio del profilo in un elemento lineare o circolare.

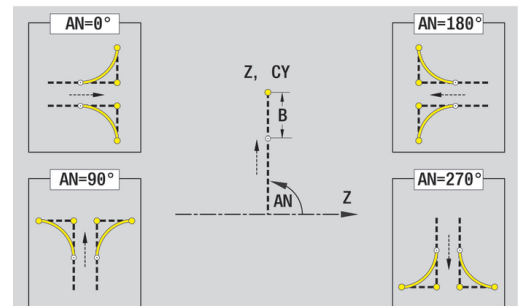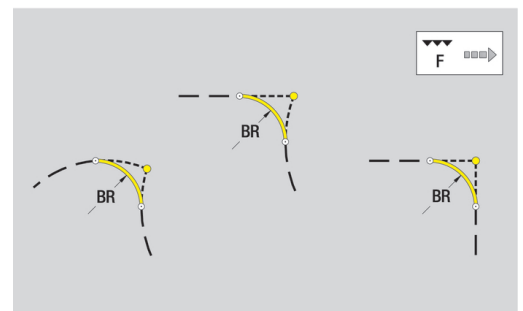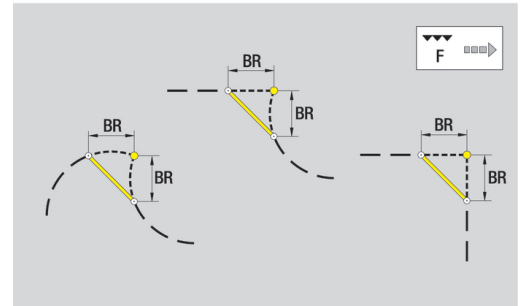

6.11 Lavorazione con asse C e Y nella modalità smart.Turn

Nella modalità **smart.Turn** ICP supporta la definizione di profili di fresatura e fori nonché la creazione di sagome di fresatura e foratura che vengono lavorate con l'ausilio dell'asse C o Y.

Prima di descrivere un profilo di fresatura o un foro con ICP selezionare il piano:

- Asse C
 - Superficie frontale (piano XC)
 - Superficie cilindrica (piano ZC)
- Asse Y
 - Superficie frontale (piano XY)
 - Superficie cilindrica (piano YZ)

Un foro può contenere i seguenti elementi:

- Centratura
- Foratura
- Svasatura
- Filettatura

I parametri vengono analizzati per la lavorazione di foratura o maschiatura.

I fori possono essere disposti in sagome lineari o circolari.

Profili di fresatura: il controllo numerico riconosce matrici standard (cerchio, poligono, scanalature ecc.). Queste matrici si definiscono con pochi parametri. I profili complessi si definiscono con linee e archi.

Le matrici standard possono essere disposte in sagome lineari o circolari.

Dati di riferimento, profili annidati

Per la descrizione di un profilo di fresatura o un foro si definisce il **piano di riferimento**. Il piano di riferimento è la posizione sulla quale viene creato il profilo di fresatura o il foro.

- Superficie frontale (asse C): la posizione Z (Quota di riferimento)
- Superficie cilindrica (asse C): la posizione X (Diametro di riferimento)
- Superficie frontale (asse Y): la posizione Z (Quota di riferimento)
- Superficie cilindrica (asse Y): la posizione X (Diametro di riferimento)


È anche possibile **annidare** profili di fresatura e fori. Esempio: in una tasca rettangolare si definisce una scanalatura. All'interno di tale scanalatura vengono creati dei fori. La posizione di questi elementi si definisce con il piano di riferimento.

ICP supporta la scelta del piano di riferimento. Alla scelta di un piano di riferimento vengono acquisiti i seguenti dati di riferimento.

- Superficie frontale: quota di riferimento
- Superficie cilindrica: diametro di riferimento
- Superficie frontale: quota di riferimento, angolo mandrino, diametro di limitazione
- Superficie cilindrica: diametro di riferimento, angolo mandrino

Selezione del piano di riferimento

- ▶ Selezionare profilo, matrice, foro, sagoma, superficie singola o poligono

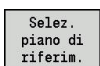


- ▶ Premere il softkey **Selez. piano di riferim.**
- > **ICP** visualizza il pezzo finito e, se presente, i profili già definiti
- ▶ Con i softkey (vedere tabella) selezionare come piano di riferimento quota di riferimento, diametro di riferimento o profilo di fresatura presente



- ▶ Confermare il piano di riferimento
- > **ICP** acquisisce i valori del piano di riferimento come dati di riferimento
- ▶ Completare i dati di riferimento e descrivere profilo, matrice, foro, sagoma, superficie singola o poligono

 
Softkey per profili annidati



Commutazione sul successivo profilo dello stesso piano di riferimento



 Commutazione sul precedente profilo dello stesso piano di riferimento



Commutazione al profilo successivo per profili annidati



Commutazione al profilo precedente per profili annidati

Rappresentazione degli elementi ICP nel programma smart.Turn

Ogni dialogo ICP viene raffigurato nel programma smart.Turn con un identificativo di sezione seguito da altre istruzioni **G**.

Un foro o profilo di fresatura (figura standard e profilo complesso) contiene le seguenti istruzioni:

- identificativo di sezione (con dati di riferimento di tale sezione)
 - **SUPERFICE FRONTALE** (piano XC)
 - **SUPERFICE LATERALE** (piano ZC)
 - **SUPERFICE FRONTALE Y** (piano XY)
 - **SUPERFICE LATERALE Y** (piano ZY)
- **G308** (con parametri) come "inizio del piano di riferimento
- funzione **G** della matrice o del foro, sequenza di istruzioni per sagome o profili complessi
- **G309** come fine del piano di riferimento

Nei profili annidati un piano di riferimento inizia con la **G308**, il successivo piano di riferimento con la successiva **G308** ecc. Solo una volta raggiunto l'**annidamento più profondo**, questo piano di riferimento viene chiuso con **G309**. Il successivo piano di riferimento viene quindi chiuso con **G309** ecc.

Osservare i seguenti punti se si descrivono i profili di fresatura o i fori con istruzioni **G** e quindi si lavorano con **ICP**:

- nella descrizione profilo DIN alcuni parametri sono ridondanti. Ad esempio la profondità di fresatura può essere programmata in **G308** e/o nella funzione **G** della matrice. In **ICP** questa ridondanza non è presente
- nella programmazione DIN è possibile scegliere per le figure tra una quotatura cartesiana e polare del centro. Il centro delle matrici viene indicato in **ICP** con coordinate cartesiane

Esempio: nella descrizione del profilo DIN è programmata la profondità di fresatura in **G308** e nella definizione della matrice. Se questa matrice viene modificata con **ICP**, **ICP** sovrascrive la profondità di fresatura risultante da **G308** con la profondità di fresatura risultante dalla matrice. In fase di memorizzazione **ICP** definisce la profondità di fresatura in **G308**. La funzione **G** della matrice viene memorizzata senza profondità di fresatura.

Esempio: rettangolo su superficie frontale

...
SUPERFICE FRONTALE Z0
N 100 G308 ID"STIRN_1" P-5
N 101 G305 XK40 YK10 A0 K30 B15
N 102 G309
...

Esempio: matrici annidate

...
SUPERFICE FRONTALE Z0
N 100 G308 ID"STIRN_2" P-5
N 101 G307 XK-40 YK-40 Q5 A0 K-50
N 102 G308 ID"STIRN_12" P-3
N 103 G301 XK-35 YK-40 A30 K40 B20
N 104 G309
N 105 G309
...

6.12 Profili superficie frontale nella modalità smart.Turn

ICP mette a disposizione nella modalità **smart.Turn** i seguenti profili per la lavorazione con l'asse C:

- profili complessi definiti con singoli elementi del profilo
- matrici
- fori
- sagome di matrici o fori

Dati di riferimento per profili complessi su superficie frontale

I dati di riferimento sono seguiti dalla definizione del profilo con singoli elementi.

Ulteriori informazioni: "Elementi del profilo superficie frontale", Pagina 465

Dati di riferimento della superficie frontale


- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati ICP genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G309** alla fine della descrizione del profilo

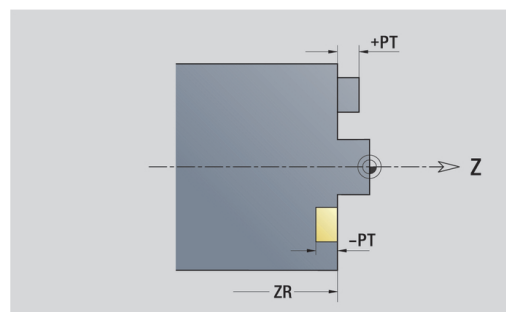

Attributi TURN PLUS

Negli attributi TURN PLUS è possibile eseguire le impostazioni per la sottomodalità **Generazione automatica dei programmi (AWG)**.

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **HC: Attributo foratura/fresatura**
 - 1: Fresatura profilo
 - 2: Fresatura tasca
 - 3: Fresatura superficie
 - 4: Sbavatura
 - 5: Scrittura
 - 6: Profilo + Sbavatura
 - 7: Tasca + Sbavatura
 - 14: Senza lavorazione
- **QF: Posizione di fresatura**
 - 0: sul profilo
 - 1: interno / a sinistra
 - 2: esterno / a destra
- **HF: Direzione**
 - 0: discorde
 - 1: concorde
- **DF: Diametro della fresa**
- **WF: Angolo dello smusso**
- **BR: Largh. smusso**
- **RB: Piano ritorno**

Cerchio superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XKM, YKM: Centro** della matrice (cartesiano)
- **R: Raggio**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G304** con i parametri della matrice
- una **G309**

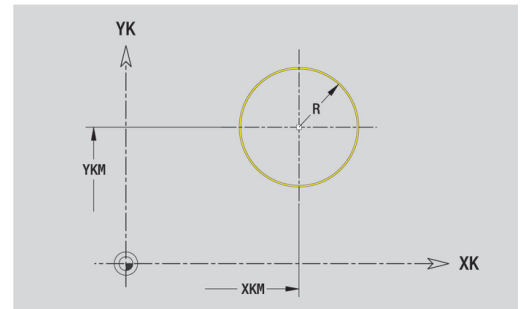

Rettangolo superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XKM, YKM: Centro** della matrice (cartesiano)
- **A: Angolo di posizione** (riferimento: asse XK)
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G305** con i parametri della matrice
- una **G309**

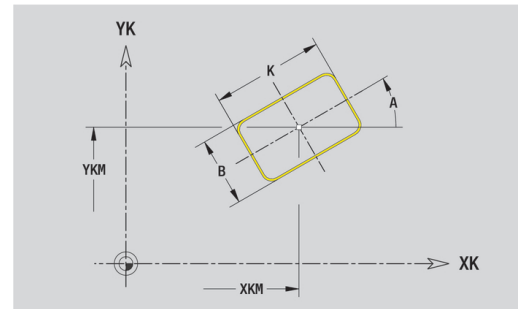

Poligono superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XKM, YKM: Centro** della matrice (cartesiano)
- **A: Angolo di posizione** (riferimento: asse XK)
- **Q: Numero di spigoli**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G307** con i parametri della matrice
- una **G309**

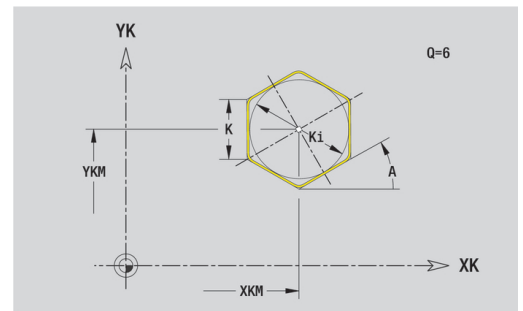

Scanalatura lineare superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XKM, YKM: Centro della matrice** (cartesiano)
- **A: Angolo di posizione** (riferimento: asse XK)
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G301** con i parametri della matrice
- una **G309**

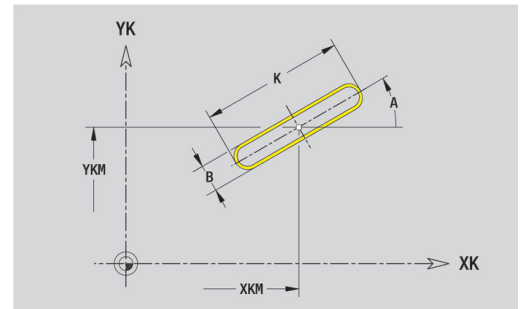

Scanalatura circolare superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice



- **XKM, YKM: Centro** della matrice (cartesiano)
- **A: Ang. avviamento** (riferimento: asse XK)
- **W: Angolo finale** (riferimento: asse XK)
- **R: Raggio** – raggio curva (riferimento: traiettoria del centro della scanalatura)
- **Q2: Senso rotaz.**
 - CW
 - CCW
- **B: Larghezza**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G302** o **G303** con i parametri della matrice
- una **G309**

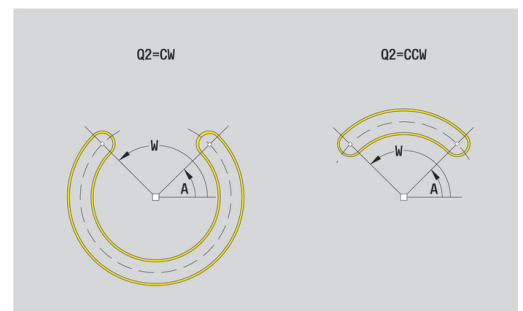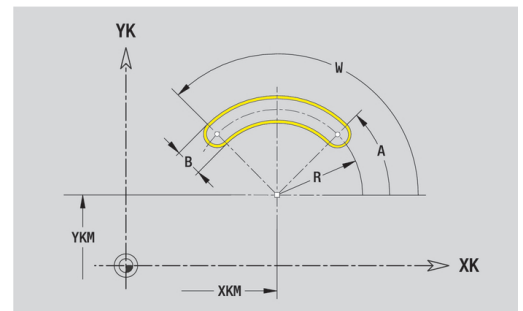

Foro superficie frontale

La funzione definisce un foro singolo, che può includere i seguenti elementi:

- **Centratura**
- **Foro**
- **Svasatura**
- **Filettat.**

Dati di riferimento del foro

- **ID: Profilo**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri del foro




- **XKM, YKM: Centro del foro (cartesiano)**
- **Centratura**
 - **O: Diametro**
- **Foro**
 - **B: Diametro**
 - **BT: Profondità (senza segno)**
 - **W: Angolo**
- **Svasatura**
 - **R: Diametro**
 - **U: Profondità**
 - **E: Ang. svasatura**
- **Filettat.**
 - **GD: Diametro**
 - **GT: Profondità**
 - **K: Lungh. taglio**
 - **F: Passo filetto**
 - **GA: Senso**
 - **0: filett. destrorsa**
 - **1: filett. sinistr.**

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **prof.forat.** ($-1 * BT$)
- una **G300** con i parametri del foro
- una **G309**

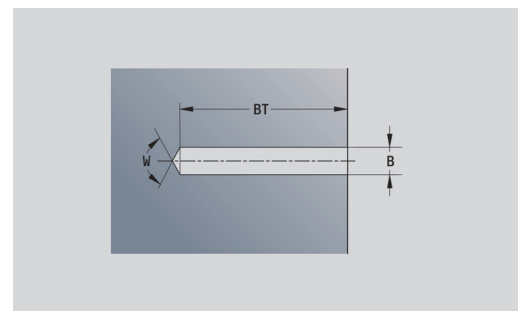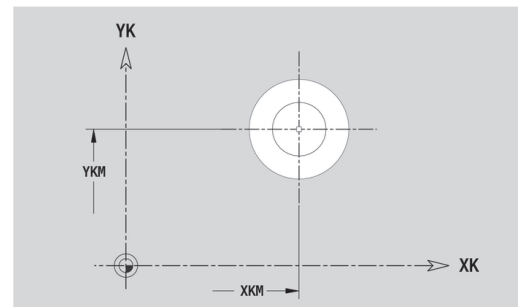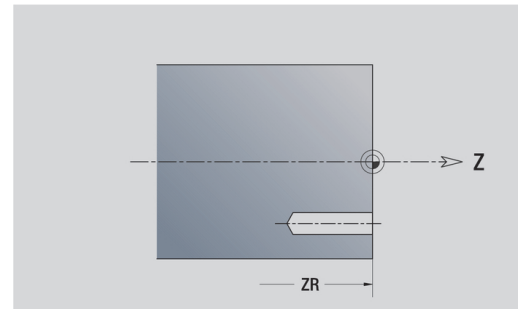

Sagoma lineare superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice

 
 
 
- **XK, YK: 1. Punto sagoma** (cartesiano)
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **IP, JP: Punto finale** della sagoma (cartesiano)
- **IPi, JPi: Punto finale** – distanza tra due punti sagoma (in **XK** e **YK**)
- **AP: Angolo di posizione**
- **RP: Lunghezza** – lunghezza totale della sagoma
- **RPi: Lunghezza** – distanza tra due punti sagoma
- Parametri della matrice selezionata o del foro

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G401** con i parametri della sagoma
- la funzione G e i parametri della matrice o del foro
- una **G309**



Sagoma circolare superficie frontale

Dati di riferimento della superficie frontale

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


 
 
- **XKM, YKM: Centro** della sagoma (cartesiano)
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **DR: Senso rotaz.** (default: 0)
 - **DR = 0**, senza **EP**: ripartizione su cerchio completo
 - **DR = 0**, con **EP**: ripartizione su arco più lungo
 - **DR = 0**, con **EPi**: il segno di **EPi** determina la direzione (**EPi** < 0: in senso orario)
 - **DR = 1**, con **EP**: in senso orario
 - **DR = 1**, con **EPi**: in senso orario (il segno di **EPi** è irrilevante)
 - **DR = 2**, con **EP**: in senso antiorario
 - **DR = 2**, con **EPi**: in senso antiorario (il segno di **EPi** è irrilevante)
- **DP: Diametro**
- **AP: Ang. avviamento** (default: 0°)
- **EP: Angolo finale** (nessuna immissione: viene eseguita una ripartizione degli elementi della sagoma a 360°)
- **EPi: Angolo finale – Angolo** tra due matrici
- **H: Posizione elemento**
 - **0: Normale** – le matrici vengono ruotate intorno al centro del cerchio (rotazione)
 - **1: Originale** – la posizione delle matrici rimane immutata rispetto al sistema di coordinate (traslazione)
- Parametri della matrice selezionata/del foro

La **Quota di riferimento ZR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G402** con i parametri della sagoma
- la funzione **G** e i parametri della matrice/del foro
- una **G309**

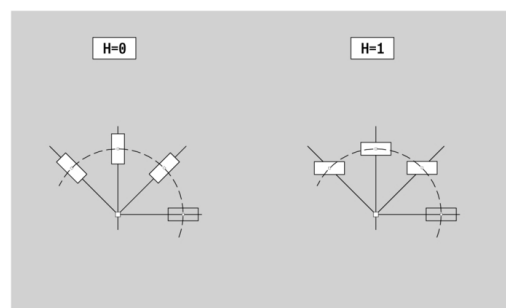

6.13 Profili superficie cilindrica nella modalità smart.Turn

ICP mette a disposizione nella modalità **smart.Turn** i seguenti profili per la lavorazione con l'asse C:

- profili complessi definiti con singoli elementi del profilo
- matrici
- fori
- sagome di matrici o fori

Dati di riferimento della superficie cilindrica

I dati di riferimento sono seguiti dalla definizione del profilo con singoli elementi.

Ulteriori informazioni: "Elementi del profilo superficie cilindrica", Pagina 471

Dati di riferimento della superficie cilindrica


- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.** Il diametro di riferimento viene impiegato per convertire la quota angolare in quota elemento lineare.

"Dati di riferimento, profili annidati"

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati ICP genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G309** alla fine della descrizione del profilo o dopo la matrice

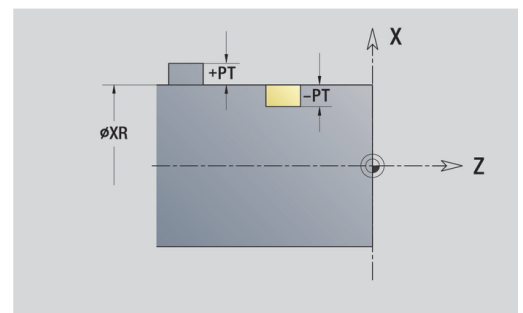

Attributi TURN PLUS

Negli attributi TURN PLUS è possibile eseguire le impostazioni per la sottomodalità **Generazione automatica dei programmi (AWG)**.

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **HC: Attributo foratura/fresatura**
 - 1: Fresatura profilo
 - 2: Fresatura tasca
 - 3: Fresatura superficie
 - 4: Sbavatura
 - 5: Scrittura
 - 6: Profilo + Sbavatura
 - 7: Tasca + Sbavatura
 - 14: Senza lavorazione
- **QF: Posizione di fresatura**
 - 0: sul profilo
 - 1: interno / a sinistra
 - 2: esterno / a destra
- **HF: Direzione**
 - 0: discorde
 - 1: concorde
- **DF: Diametro della fresa**
- **WF: Angolo dello smusso**
- **BR: Largh. smusso**
- **RB: Piano ritorno**

Cerchio superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XR**)
- **CM: Centro** (angolo)
- **R: Raggio**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G314** con i parametri della matrice
- una **G309**

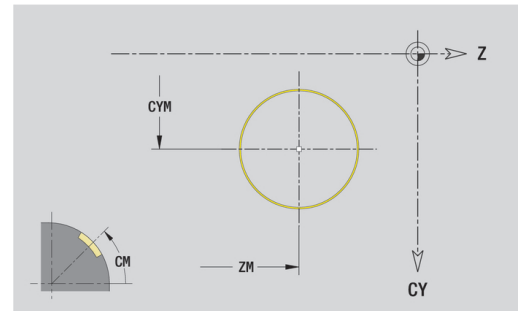

Rettangolo superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro XR)
- **CM: Centro** (angolo)
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G315** con i parametri della matrice
- una **G309**

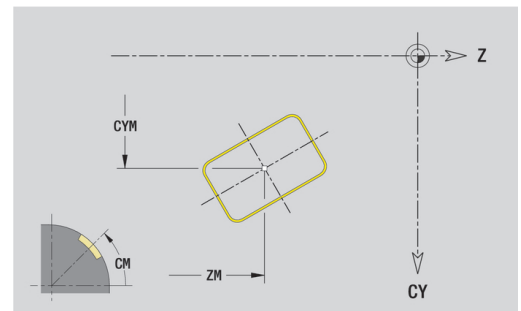

Poligono superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XR**)
- **CM: Centro** (angolo)
- **A: Angolo di posizione**
- **Q: Numero di spigoli**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G317** con i parametri della matrice
- una **G309**

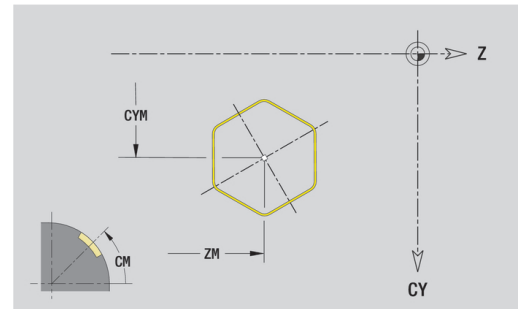

Scanalatura lineare superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XR**)
- **CM: Centro** (angolo)
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G311** con i parametri della matrice
- una **G309**

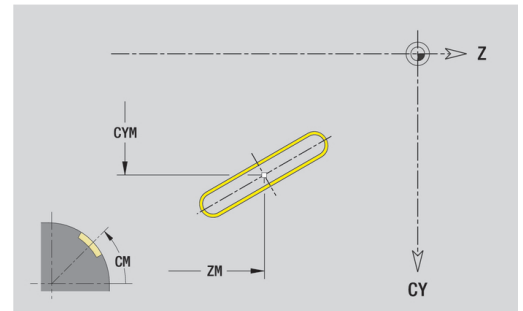

Scanalatura circolare superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro XR)
- **CM: Centro** (angolo)
- **A: Ang. avviamento**
- **W: Angolo finale**
- **R: Raggio** – raggio curva (riferimento: traiettoria del centro della scanalatura)
- **Q2: Senso rotaz.**
 - CW
 - CCW
- **B: Larghezza**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G312** o **G313** con i parametri della matrice
- una **G309**

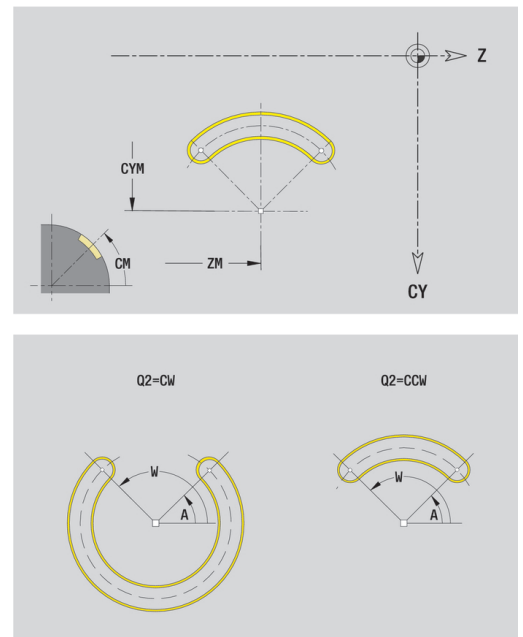

Foro superficie cilindrica

La funzione definisce un foro singolo, che può includere i seguenti elementi:

- **Centratura**
- **Foro**
- **Svasatura**
- **Filettat.**

Dati di riferimento del foro

- **ID: Profilo**
- **X: Quota di riferimento**

Parametri del foro

 
 
 
- **ZM: Centro**
- **CYM: Centro** come quota elemento lineare (riferimento: diametro XR)
- **CM: Centro** (angolo)
- **Centratura**
 - **O: Diametro**
- **Foro**
 - **B: Diametro**
 - **BT: Profondità** (senza segno)
 - **W: Angolo**
- **Svasatura**
 - **R: Diametro**
 - **U: Profondità**
 - **E: Ang. svasatura**
- **Filettat.**
 - **GD: Diametro**
 - **GT: Profondità**
 - **K: Lungh. taglio**
 - **F: Passo filetto**
 - **GA: Senso**
 - **0: filett. destrorsa**
 - **1: filett. sinistr.**

La **Quota di riferimento XR** può essere determinata con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Quota di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **prof.forat.** ($-1 * BT$)
- una **G310** con i parametri del foro
- una **G309**



Sagoma lineare superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **Z: 1.Punto sagoma**
- **CY: 1.Punto sagoma** come quota elemento lineare (riferimento: diametro XR)
- **C: 1.Punto sagoma** (angolo)
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **ZE: Punto finale** della sagoma
- **ZEi: Punto finale** – distanza tra due punti sagoma (in Z)
- **WP: Punto finale** della sagoma (angolo)
- **WPi: Punto finale** – distanza tra due punti sagoma (angolo)
- **AP: Angolo di posizione**
- **RP: Lunghezza** – lunghezza totale della sagoma
- **RPi: Lunghezza** – distanza tra due punti sagoma
- Parametri della matrice selezionata/del foro

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G411** con i parametri della sagoma
- la funzione **G** e i parametri della matrice o del foro
- una **G309**

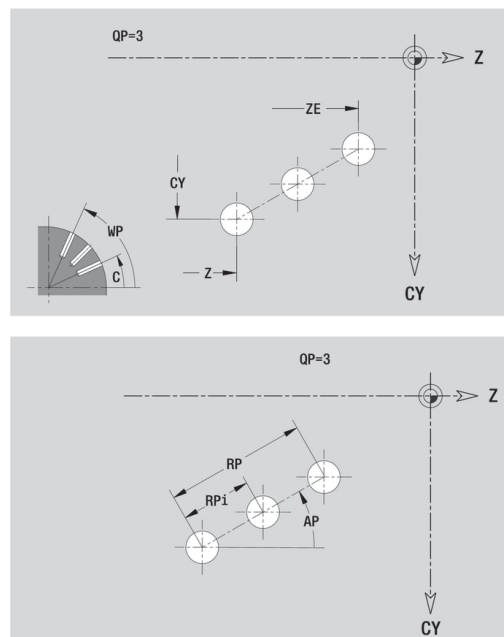

Sagoma circolare superficie cilindrica

Dati di riferimento della superficie cilindrica

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice

 
 
 
- **Z: Centro** della sagoma
- **CY: Centro** della sagoma come quota elemento lineare (riferimento: diametro **XR**)
- **C: Centro** della sagoma (angolo)
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **DR: Senso rotaz.** (default: 0)
 - **DR = 0**, senza **EP**: ripartizione su cerchio completo
 - **DR = 0**, con **EP**: ripartizione su arco più lungo
 - **DR = 0**, con **EPi**: il segno di **EPi** determina la direzione (**EPi** < 0: in senso orario)
 - **DR = 1**, con **EP**: in senso orario
 - **DR = 1**, con **EPi**: in senso orario (il segno di **EPi** è irrilevante)
 - **DR = 2**, con **EP**: in senso antiorario
 - **DR = 2**, con **EPi**: in senso antiorario (il segno di **EPi** è irrilevante)
- **DP: Diametro**
- **AP: Ang. avviamento** (default: 0°)
- **EP: Angolo finale** (nessuna immissione: viene eseguita una ripartizione degli elementi della sagoma a 360°)
- **EPi: Angolo finale – Angolo** tra due matrici
- **H: Posizione elemento**
 - **0: Normale** – le matrici vengono ruotate intorno al centro del cerchio (rotazione)
 - **1: Originale** – la posizione delle matrici rimane immutata rispetto al sistema di coordinate (traslazione)

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE** con il parametro **Diametro di riferimento**. Per profili annidati **ICP** genera solo un identificativo di sezione
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G412** con i parametri della sagoma
- la funzione **G** e i parametri della matrice/del foro
- una **G309**



6.14 Profili del piano XY

ICP mette a disposizione nella modalità **smart.Turn** i seguenti profili per la lavorazione con l'asse Y:

 
- profili complessi definiti con singoli elementi del profilo
- matrici
- fori
- sagome di matrici o fori
- superficie singola
- poligono

Gli elementi del profilo del piano XY si quotano con coordinate cartesiane o polari. La commutazione avviene tramite softkey. Per la definizione di un punto è possibile mescolare le coordinate cartesiane con le coordinate polari.

Softkey per coordinate polari



Commutazione del campo per immissione dell'angolo **W**



Commutazione del campo per immissione del raggio **P**

Dati di riferimento piano XY

I dati di riferimento sono seguiti dalla definizione del profilo con singoli elementi.

Dati di riferimento delle lavorazioni di fresatura


- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Quota di riferimento, Angolo mandrino e Diametro di limitazione**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo e Prof. fresat.**
- una **G309** alla fine della descrizione del profilo

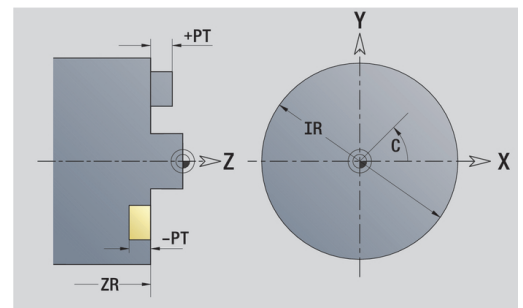

Elementi fondamentali del piano XY

 
Punto di partenza profilo piano XY

Nel primo elemento del profilo si inseriscono le coordinate del Punto di partenza e del Punto di arrivo. L'immissione del punto di partenza è possibile solo nel primo elemento del profilo. Negli elementi successivi del profilo il Punto di partenza risulta dal relativo elemento precedente.

Definizione del Punto di partenza



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**



- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Definire il Punto di partenza

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **XS, YS: Punto di partenza** del profilo
- **WS: Punto di partenza** del profilo (angolo polare)
- **PS: Punto di partenza** del profilo (polare; quota radiale)

ICP genera una **G170** nella modalità **smart.Turn**.

Linee verticali piano XY

Programmazione della linea verticale





- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **Y: Punto di destinazione**
- **Yi: Punto di destinazione** incrementale
- **W: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **L: Lunghezza della linea**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G171** nella modalità **smart.Turn**.

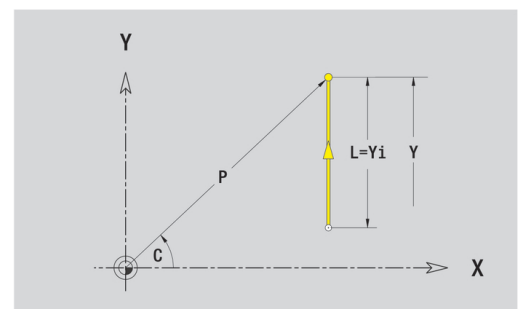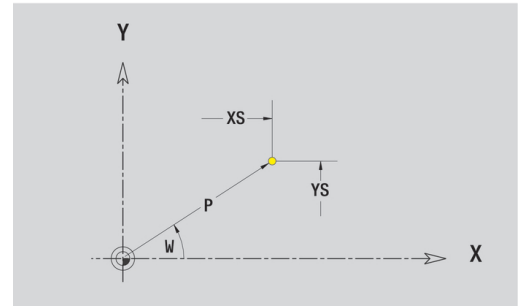

Linee orizzontali piano XY

 Programmazione della linea orizzontale




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **X:** Punto di destinazione
- **Xi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **L:** Lunghezza della linea
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

 ICP genera una **G171** nella modalità **smart.Turn**.



Linea inclinata piano XY

Programmazione della linea inclinata

 
 


- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **X, Y:** Punto di destinazione
- **Xi, Yi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **L:** Lunghezza della linea
- **AN:** Angolo
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G171** nella modalità **smart.Turn**.



Arco piano XY

Programmazione dell'arco di cerchio

 
 



- ▶ Selezionare il senso di rotazione dell'arco
- ▶ Quotare l'arco
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **X, Y: Punto di destinazione**
- **Xi, Yi: Punto di destinazione** incrementale
- **P: Punto di destinazione** (polare)
- **Pi: Punto di destinazione** – distanza tra punto di partenza e punto di arrivo (polare, incrementale)
- **W: Punto di destinazione** (angolo polare)
- **Wi: Punto di destinazione** (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **I, J: Centro** arco
- **Ii, Ji: Centro** arco incrementale – distanza tra punto di partenza e **Centro** in **X** e **Y**
- **PM: Centro** arco (polare)
- **PMi: Centro** arco – distanza tra punto di partenza e **Centro** (polare, incrementale)
- **WM: Centro** arco (angolo polare)
- **Wmi: Centro** arco (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **R: Raggio**
- **ANs: Angolo** – angolo tangenziale nel punto di partenza
- **ANe: Angolo** – angolo tangenziale nel punto di arrivo
- **ANn: Angolo** con elemento successivo
- **ANp: Angolo** con elemento precedente
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G172** o una **G173** nella modalità **smart.Turn**.

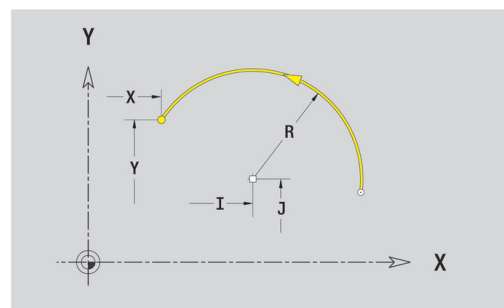

Elementi geometrici del piano XY

Smusso o raccordo piano XY

Programmazione di smusso o raccordo



- ▶ Selezionare Elementi geometrici



- ▶ Selezionare Smusso



- ▶ Inserire la **Largh. smusso BR**
- ▶ In alternativa selezionare Raccordo

- ▶ Inserire il **Raggio dell'arrotond. BR**
- ▶ Smusso o raccordo come primo elemento del profilo: inserire **Posizione AN**

Parametri




- **BR: Larghezza smusso o Raggio di arrotondamento**
- **AN: Posizione elemento**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

Gli smussi o i raccordi vengono definiti sugli spigoli del profilo. Per **spigolo del profilo** si intende il punto di intersezione tra l'elemento in entrata e quello in uscita. Lo smusso o il raccordo può essere calcolato soltanto se è noto l'elemento in uscita.

ICP integra lo smusso o il raccordo nella modalità **smart.Turn** nell'elemento base **G171, G172 o G173**.

Il profilo inizia con uno smusso o un raccordo: indicare come punto di partenza la posizione dello **spigolo immaginario**. Selezionare quindi l'elemento geometrico Smusso o Raccordo. Mancando l'**elemento in entrata del profilo**, definire quindi con **Posizione AN** la posizione univoca dello smusso o del raccordo.

ICP converte uno smusso o un raccordo all'inizio del profilo in un elemento lineare o circolare.

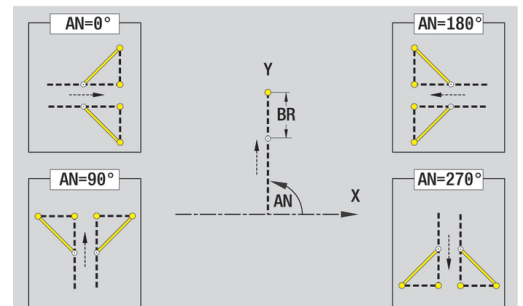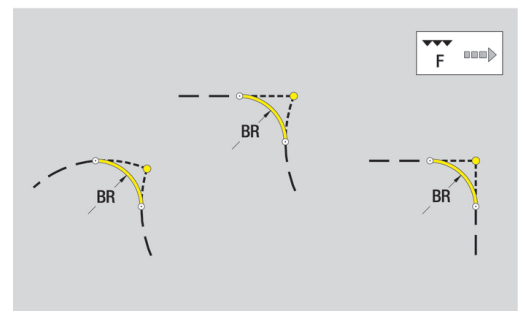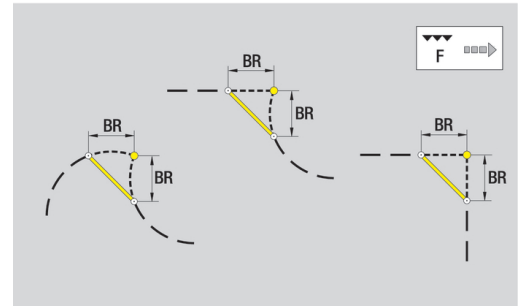

Matrici, sagome e fori piano XY (superficie frontale)

Cerchio piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice

- **XM, YM: Centro**
- **R: Raggio**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione**


IR possono essere determinati con la funzione

Selez. piano di riferim.

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo e Prof. fresat.**
- una **G374** con i parametri della matrice
- una **G309**

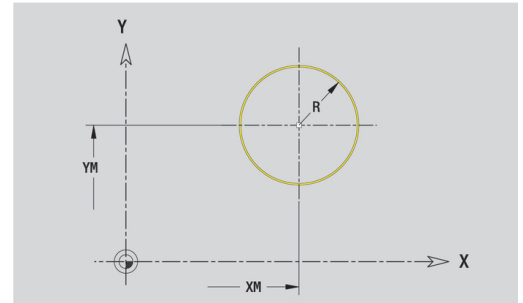

Rettangolo piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XM, YM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo e Prof. fresat.**
- una **G375** con i parametri della matrice
- una **G309**

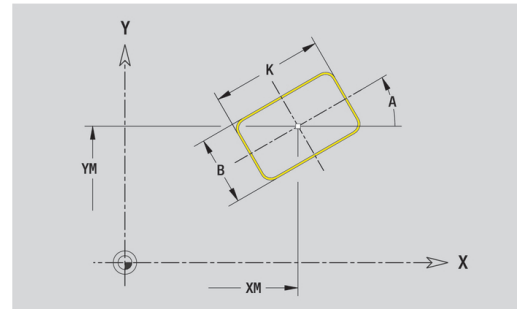

Poligono piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XM, YM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **Q: Numero di spigoli**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G377** con i parametri della matrice
- una **G309**

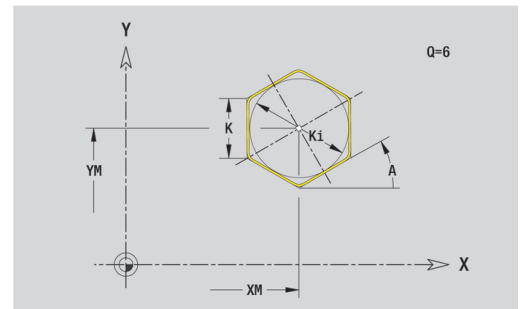

Scanalatura lineare piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XM, YM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo e Prof. fresat.**
- una **G371** con i parametri della matrice
- una **G309**

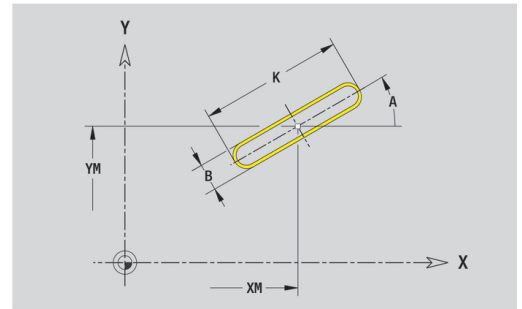

Scanalatura circolare piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della matrice


- **XM, YM: Centro**
- **A: Ang. avviamento**
- **W: Angolo finale**
- **R: Raggio** – raggio curva (riferimento: traiettoria del centro della scanalatura)
- **Q2: Senso rotaz.**
 - CW
 - CCW
- **B: Larghezza**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo e Prof. fresat.**
- una **G372** o **G373** con i parametri della matrice
- una **G309**

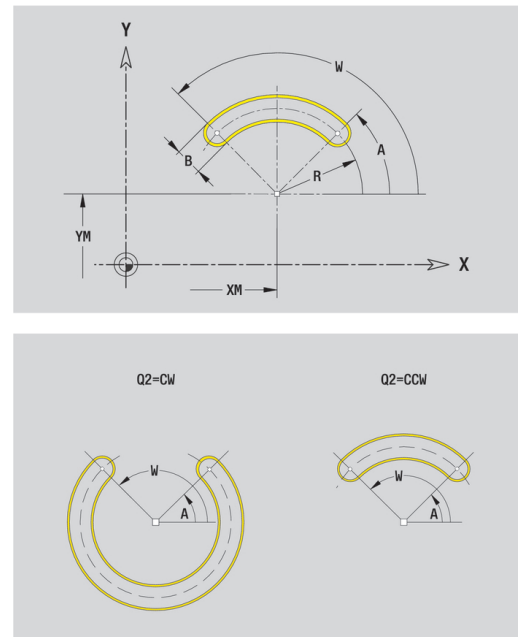

Foro piano XY

La funzione definisce un foro singolo, che può includere i seguenti elementi:

- **Centatura**
- **Foro**
- **Svasatura**
- **Filettat.**

Dati di riferimento del foro

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri del foro




- **XM, YM: Centro**
- **Centatura**
 - **O: Diametro**
- **Foro**
 - **B: Diametro**
 - **BT: Profondità** (senza segno)
 - **W: Angolo**
- **Svasatura**
 - **R: Diametro**
 - **U: Profondità**
 - **E: Ang. svasatura**
- **Filettat.**
 - **GD: Diametro**
 - **GT: Profondità**
 - **K: Lungh. taglio**
 - **F: Passo filetto**
 - **GA: Senso**
 - **0: filett. destrorsa**
 - **1: filett. sinistr.**

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione**, **Quota di riferimento** e **Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **prof.forat.** ($-1 * BT$)
- una **G370** con i parametri del foro
- una **G309**

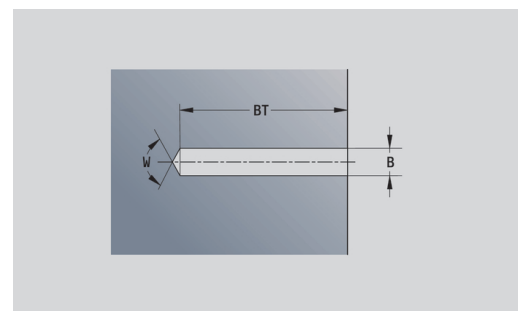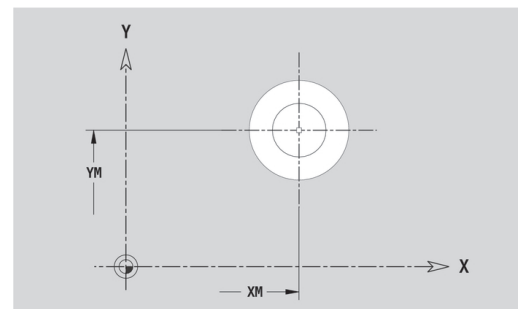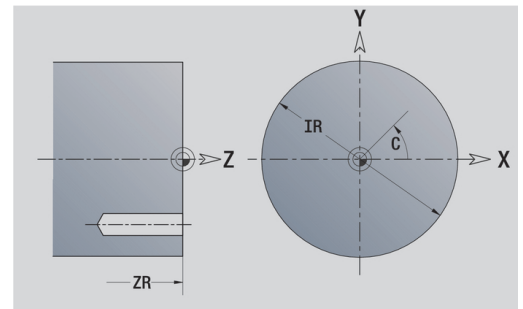

Sagoma lineare piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della sagoma




- **X, Y: 1. Punto sagoma**
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **IP, JP: Punto finale** della sagoma (cartesiano)
- **IPi, JPi: Punto finale** – distanza tra due punti sagoma (in X e Y)
- **AP: Angolo di posizione**
- **RP: Lunghezza** – lunghezza totale della sagoma
- **RPi: Lunghezza** – distanza tra due punti sagoma
- Parametri della matrice selezionata/del foro

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G471** con i parametri della sagoma
- la funzione G e i parametri della matrice/del foro
- una **G309**

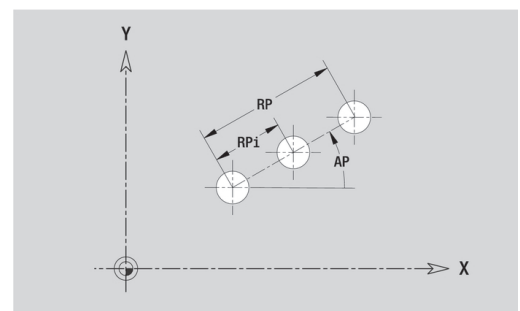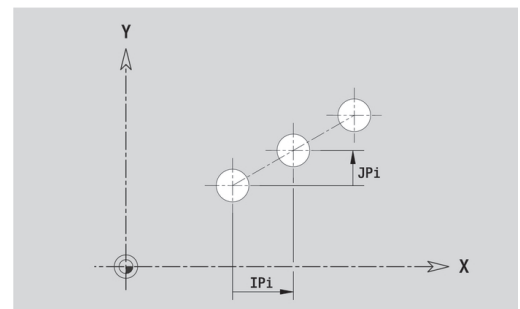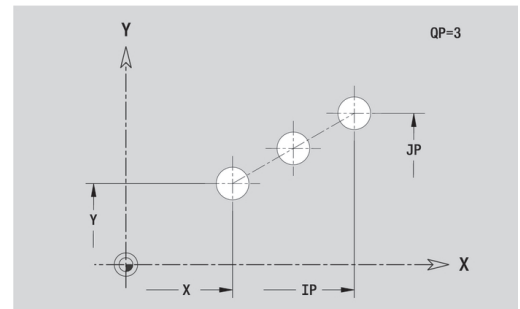

Sagoma circolare piano XY

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**
- **ZR: Quota di riferimento**

Parametri della sagoma

- **X, Y: Centro** della sagoma
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **DR: Senso rotaz.** (default: 0)
 - **DR = 0**, senza **EP**: ripartizione su cerchio completo
 - **DR = 0**, con **EP**: ripartizione su arco più lungo
 - **DR = 0**, con **EPi**: il segno di **EPi** determina la direzione (**EPi < 0**: in senso orario)
 - **DR = 1**, con **EP**: in senso orario
 - **DR = 1**, con **EPi**: in senso orario (il segno di **EPi** è irrilevante)
 - **DR = 2**, con **EP**: in senso antiorario
 - **DR = 2**, con **EPi**: in senso antiorario (il segno di **EPi** è irrilevante)
- **DP: Diametro**
- **AP: Ang. avviamento** (default: 0°)
- **EP: Angolo finale** (nessuna immissione: viene eseguita una ripartizione degli elementi della sagoma a 360°)
- **EPi: Angolo finale – Angolo** tra due matrici
- **H: Posizione elemento**
 - **0: Normale** – le matrici vengono ruotate intorno al centro del cerchio (rotazione)
 - **1: Originale** – la posizione delle matrici rimane immutata rispetto al sistema di coordinate (traslazione)
- Parametri della matrice selezionata/del foro

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR**

possono essere determinati con la funzione




Selez. piano di riferim.

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",

Pagina 478

ICP genera:

  - l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G472** con i parametri della sagoma
- la funzione G e i parametri della matrice/del foro
- una **G309**

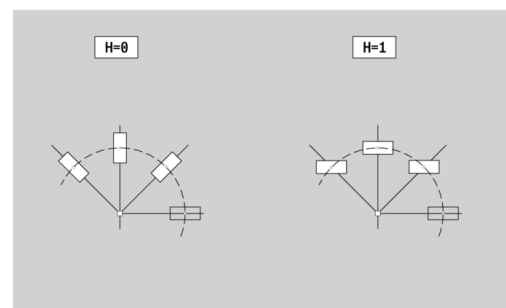

Superficie singola piano XY

La funzione definisce una superficie nel piano XY.

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**

Parametri della superficie singola

- **Z: Spig riferim.**
- **Ki: Profondità**
- **K: Spessore resid.**
- **B: Larghezza** (riferimento: **Quota di riferimento ZR**)
 - **B < 0**: superficie in direzione Z negativa
 - **B > 0**: superficie in direzione Z positiva

La commutazione avviene tramite softkey tra **Profondità Ki** e **Spessore resid. K**.

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478


ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione, Quota di riferimento e Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con il parametro **Nome profilo**
- una **G376** con i parametri della superficie singola
- una **G309**

Softkey

Spessore resid.

Commutazione del campo per immissione dello **Spessore resid. K**

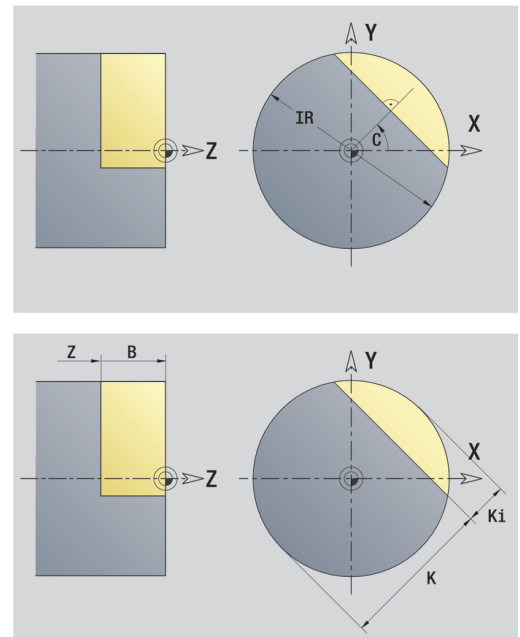

Superfici poligonali piano XY

La funzione definisce una superficie poligonale nel piano XY.

Dati di riferimento del piano XY

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **IR: Diametro di limitazione**

Parametri della superficie singola

- **Z: Spig riferim.**
- **Q: Numero superf. (Q >= 2)**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **B: Larghezza** (riferimento: **Quota di riferimento ZR**)
 - **B < 0:** superficie in direzione Z negativa
 - **B > 0:** superficie in direzione Z positiva


La commutazione avviene tramite softkey tra **Lungh. spigolo Ki** e **Apertura chiave K**.

La **Quota di riferimento ZR** e il **Diametro di limitazione IR** possono essere determinati con la funzione **Selez. piano di riferim.**


Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE FRONTALE Y** con i parametri **Diametro di limitazione**, **Quota di riferimento** e **Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con il parametro **Nome profilo**
- una **G477** con i parametri del poligono
- una **G309**

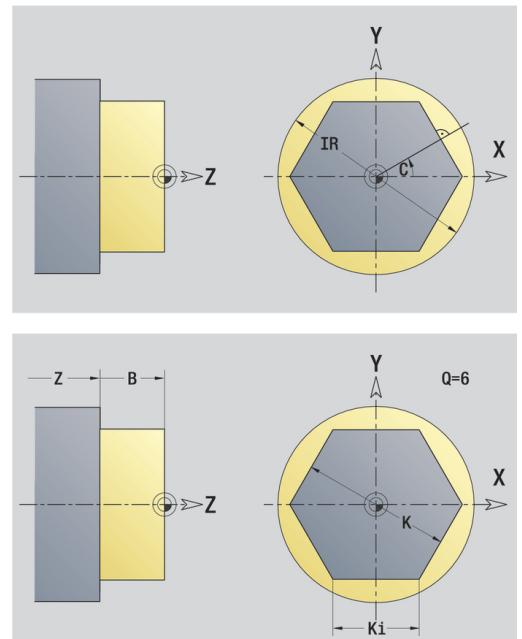

Softkey

 

Commutazione del campo per immissione dell'**Apertura chiave K**

6.15 Profili del piano YZ

ICP mette a disposizione nella modalità **smart.Turn** i seguenti profili per la lavorazione con l'asse Y:

 
- profili complessi definiti con singoli elementi del profilo
- matrici
- fori
- sagome di matrici o fori
- superficie singola
- poligono

Gli elementi del profilo del piano YZ si quotano con coordinate cartesiane o polari. La commutazione avviene tramite softkey. Per la definizione di un punto è possibile mescolare le coordinate cartesiane con le coordinate polari.

Softkey per coordinate polari



Commutazione del campo per immissione dell'angolo **W**



Commutazione del campo per immissione del raggio **P**

Dati di riferimento piano YZ

I dati di riferimento sono seguiti dalla definizione del profilo con singoli elementi.

Dati di riferimento delle lavorazioni di fresatura


- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G309** alla fine della descrizione del profilo

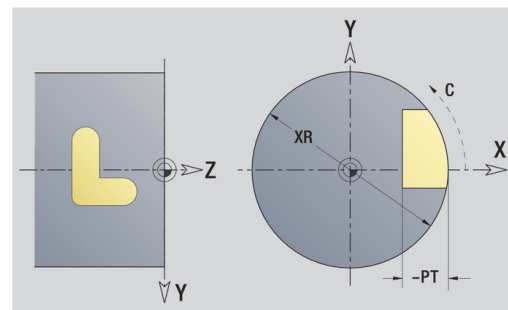

Attributi TURN PLUS

Negli attributi TURN PLUS è possibile eseguire le impostazioni per la sottomodalità **Generazione automatica dei programmi (AWG)**.

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **HC: Attributo foratura/fresatura**
 - 1: Fresatura profilo
 - 2: Fresatura tasca
 - 3: Fresatura superficie
 - 4: Sbavatura
 - 5: Scrittura
 - 6: Profilo + Sbavatura
 - 7: Tasca + Sbavatura
 - 14: Senza lavorazione
- **QF: Posizione di fresatura**
 - 0: sul profilo
 - 1: interno / a sinistra
 - 2: esterno / a destra
- **HF: Direzione**
 - 0: discorde
 - 1: concorde
- **DF: Diametro della fresa**
- **WF: Angolo dello smusso**
- **BR: Largh. smusso**
- **RB: Piano ritorno**

Elementi fondamentali del piano YZ

Punto di partenza profilo piano YZ

Nel primo elemento del profilo si inseriscono le coordinate del punto di partenza e del punto di arrivo. L'immissione del punto di partenza è possibile solo nel primo elemento del profilo. Negli elementi successivi del profilo il punto di partenza risulta dal relativo elemento precedente.

Definizione del punto di partenza



- ▶ Selezionare l'opzione **Profilo**



- ▶ In alternativa premere il softkey **Aggiungi elemento**
- ▶ Definire il punto di partenza

Parametri per la definizione del punto di partenza

- **YS, ZS:** Punto di partenza del profilo
- **WS:** Punto di partenza del profilo (angolo polare)
- **PS:** Punto di partenza del profilo (polare; quota radiale)

ICP genera una **G180** nella modalità **smart.Turn**.

Linee verticali piano YZ

Programmazione della linea verticale

 



- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **Y:** Punto di destinazione
- **Yi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **L:** Lunghezza della linea
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G181** nella modalità **smart.Turn**.

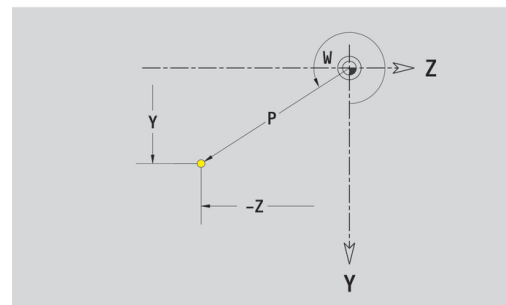

Linee orizzontali piano YZ

 Programmazione della linea orizzontale




- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri


- **Z:** Punto di destinazione
- **Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **L:** Lunghezza della linea
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G181** nella modalità **smart.Turn**.

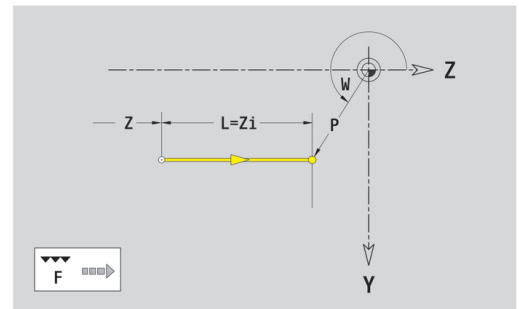

Linea inclinata piano YZ

 Programmazione della linea inclinata





- ▶ Selezionare la direzione della linea
- ▶ Quotare la linea
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **Y, Z:** Punto di destinazione
- **Yi, Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **L:** Lunghezza della linea
- **AN:** Angolo
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G181** nella modalità **smart.Turn**.

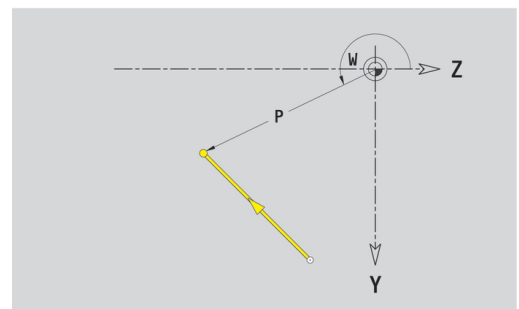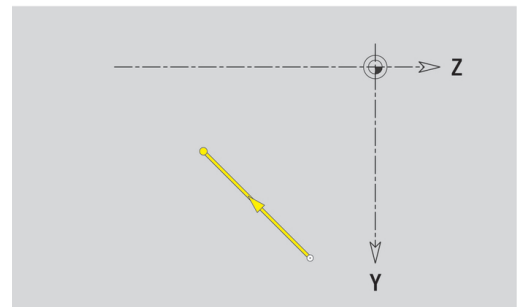

Arco piano YZ

Programmazione dell'arco di cerchio






- ▶ Selezionare il senso di rotazione dell'arco
- ▶ Quotare l'arco
- ▶ Definire il raccordo al successivo elemento del profilo

Parametri

- **Y, Z:** Punto di destinazione
- **Yi, Zi:** Punto di destinazione incrementale
- **P:** Punto di destinazione (polare)
- **Pi:** Punto di destinazione – distanza tra punto di partenza e punto di arrivo (polare, incrementale)
- **W:** Punto di destinazione (angolo polare)
- **Wi:** Punto di destinazione (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **J, K:** Centro arco
- **Ji, Ki:** Centro arco incrementale – distanza tra punto di partenza e Centro in Y e Z
- **PM:** Centro arco (polare)
- **PMi:** Centro arco – distanza tra punto di partenza e Centro (polare, incrementale)
- **WM:** Centro arco (angolo polare)
- **WMi:** Centro arco (angolo polare, incrementale; riferimento: punto di partenza)
- **R:** Raggio
- **ANs:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di partenza
- **ANe:** Angolo – angolo tangenziale nel punto di arrivo
- **ANp:** Angolo con elemento precedente
- **ANn:** Angolo con elemento successivo
- **F:** Ulteriori informazioni: "Attributi di lavorazione", Pagina 424

ICP genera una **G182** o una **G183** nella modalità **smart.Turn**.

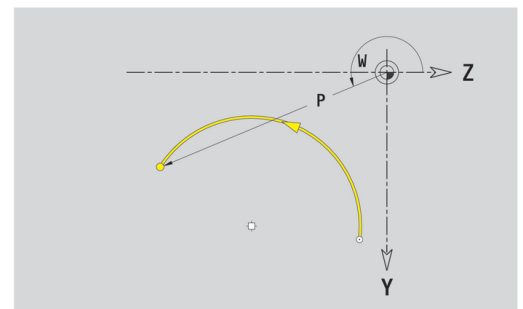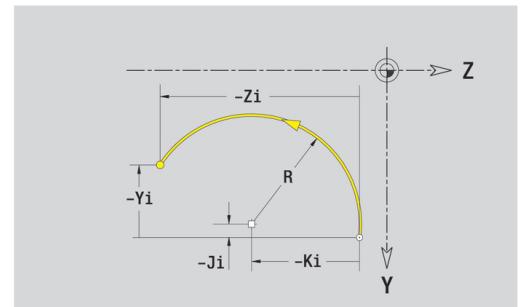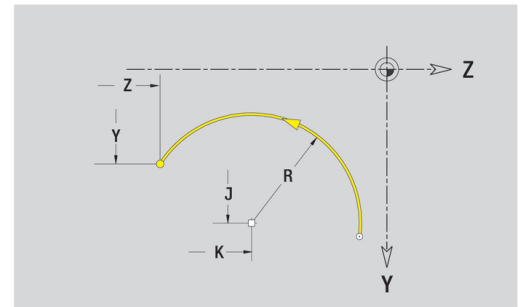

Elementi geometrici del piano YZ

Smusso o raccordo piano YZ

Programmazione di smusso o raccordo



- ▶ Selezionare Elementi geometrici



- ▶ Selezionare Smusso



- ▶ Inserire la **Largh. smusso BR**
- ▶ In alternativa selezionare Raccordo
- ▶ Inserire il **Raggio dell'arrotond. BR**
- ▶ Smusso o raccordo come primo elemento del profilo: inserire **Posizione AN**

Parametri




- **BR: Larghezza smusso o Raggio di arrotondamento**
- **AN: Posizione elemento**
- **F: Ulteriori informazioni:** "Attributi di lavorazione", Pagina 424

Gli smussi o i raccordi vengono definiti sugli spigoli del profilo. Per **spigolo del profilo** si intende il punto di intersezione tra l'elemento in entrata e quello in uscita. Lo smusso o il raccordo può essere calcolato soltanto se è noto l'elemento in uscita.

ICP integra lo smusso o il raccordo nella modalità **smart.Turn** nell'elemento base **G181, G182 o G183**.

Il profilo inizia con uno smusso o un raccordo: indicare come punto di partenza la posizione dello **spigolo immaginario**. Selezionare quindi l'elemento geometrico Smusso o Raccordo. Mancando l'**elemento in entrata del profilo**, definire quindi con **Posizione AN** la posizione univoca dello smusso o del raccordo.

ICP converte uno smusso o un raccordo all'inizio del profilo in un elemento lineare o circolare.

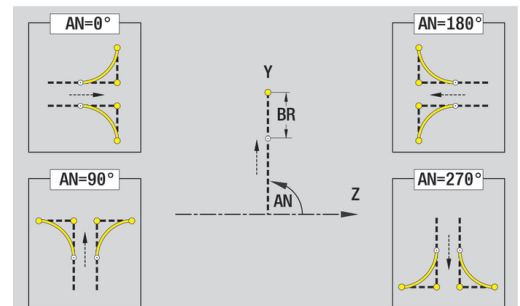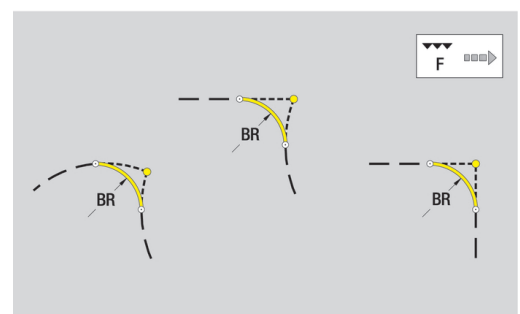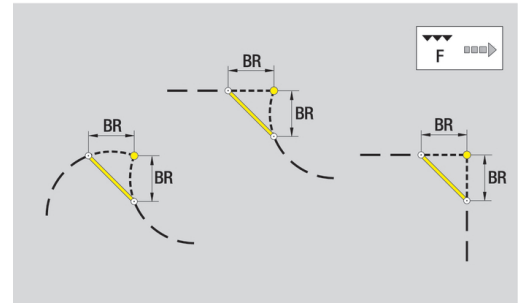

Matrici, sagome e fori piano YZ (superficie cilindrica)

Cerchio piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **YM, ZM: Centro**
- **R: Raggio**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G384** con i parametri della matrice
- una **G309**

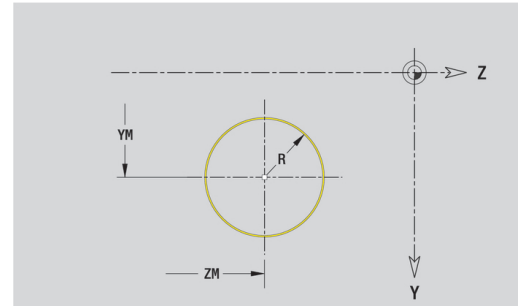

Rettangolo piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **YM, ZM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**
- **BR: Larghezza smusso o Raggio di arrotondamento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G385** con i parametri della matrice
- una **G309**

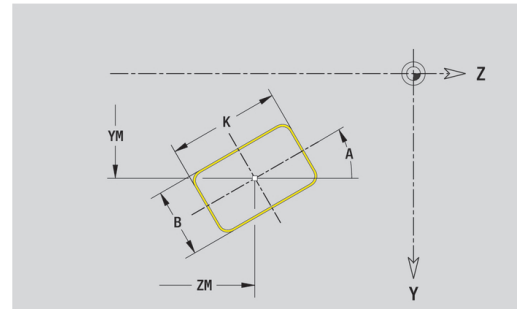

Poligono piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **YM, ZM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **Q: Numero di spigoli**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **BR: Larghezza smusso** o **Raggio di arrotondamento**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G387** con i parametri della matrice
- una **G309**

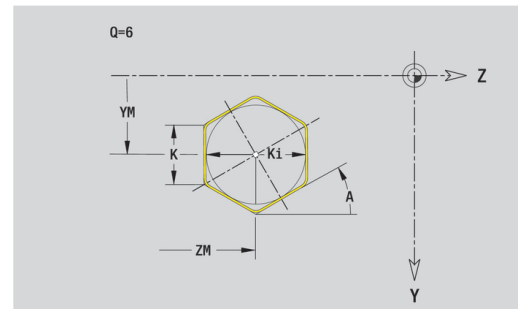

Scanalatura lineare piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **YM, ZM: Centro**
- **A: Angolo di posizione**
- **K: Lunghezza**
- **B: Larghezza**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G381** con i parametri della matrice
- una **G309**

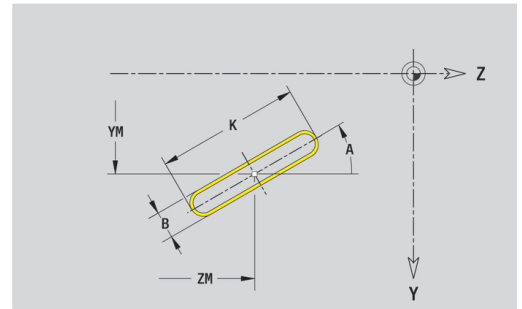

Scanalatura circolare piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della matrice


- **YM, ZM: Centro**
- **A: Ang. avviamento**
- **W: Angolo finale**
- **R: Raggio** – raggio curva (riferimento: traiettoria del centro della scanalatura)
- **Q2: Senso rotaz.**
 - CW
 - CCW
- **B: Larghezza**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.**
- una **G382** o **G383** con i parametri della matrice
- una **G309**

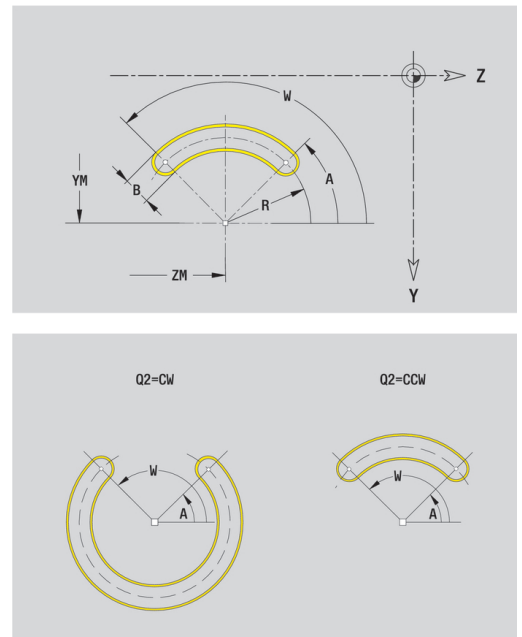

Foro piano YZ

La funzione definisce un foro singolo, che può includere i seguenti elementi:

- **Centratura**
- **Foro**
- **Svasatura**
- **Filettat.**

Dati di riferimento del foro

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri del foro




- **YM, ZM: Centro**
- **Centratura**
 - **O: Diametro**
- **Foro**
 - **B: Diametro**
 - **BT: Profondità** (senza segno)
 - **W: Angolo**
- **Svasatura**
 - **R: Diametro**
 - **U: Profondità**
 - **E: Ang. svasatura**
- **Filettat.**
 - **GD: Diametro**
 - **GT: Profondità**
 - **K: Lungh. taglio**
 - **F: Passo filetto**
 - **GA: Senso**
 - **0: filett. destrorsa**
 - **1: filett. sinistr.**

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **prof.forat.** ($-1 * BT$)
- una **G380** con i parametri del foro
- una **G309**

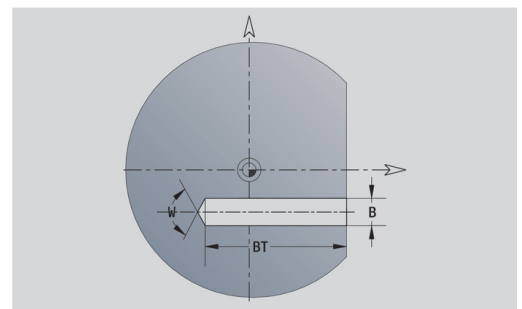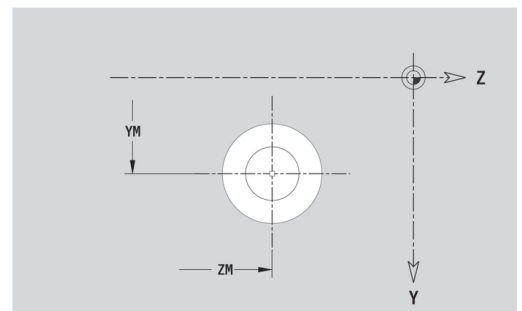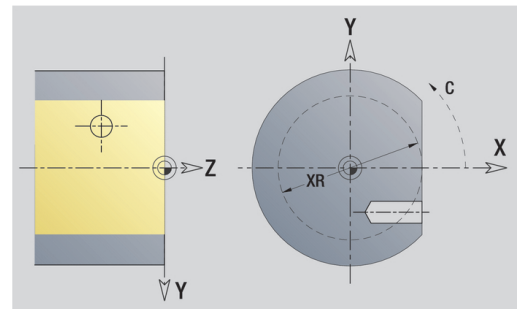

Sagoma lineare piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della sagoma




- **Y, Z: 1. Punto sagoma**
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **JP, KP: Punto finale** della sagoma (cartesiano)
- **JPi, KPi: Punto finale** – distanza tra due punti sagoma (in **Y** e **Z**)
- **AP: Angolo di posizione**
- **RP: Lunghezza** – lunghezza totale della sagoma
- **RPi: Lunghezza** – distanza tra due punti sagoma
- Parametri della matrice selezionata o del foro

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G481** con i parametri della sagoma
- la funzione **G** e i parametri della matrice o del foro
- una **G309**

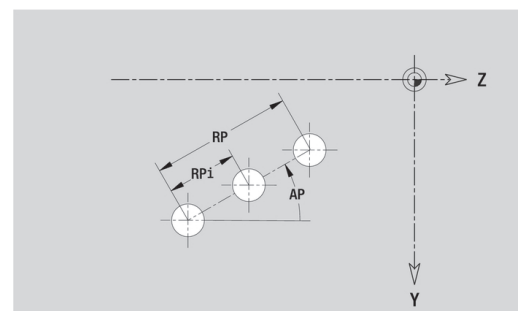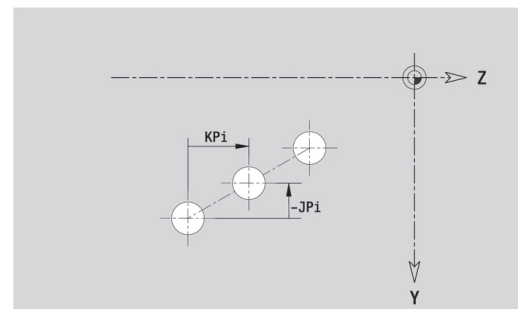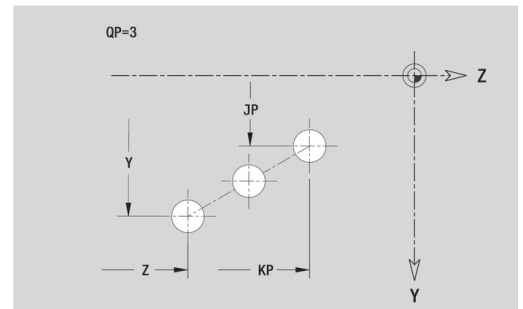

Sagoma circolare piano YZ

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **PT: Prof. fresat.**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della sagoma


- **Y, Z: Centro** della sagoma
- **QP: Numero** dei punti sagoma
- **DR: Senso rotaz.** (default: 0)
 - **DR = 0**, senza **EP**: ripartizione su cerchio completo
 - **DR = 0**, con **EP**: ripartizione su arco più lungo
 - **DR = 0**, con **EPi**: il segno di **EPi** determina la direzione (**EPi < 0**: in senso orario)
 - **DR = 1**, con **EP**: in senso orario
 - **DR = 1**, con **EPi**: in senso orario (il segno di **EPi** è irrilevante)
 - **DR = 2**, con **EP**: in senso antiorario
 - **DR = 2**, con **EPi**: in senso antiorario (il segno di **EPi** è irrilevante)
- **DP: Diametro**
- **AP: Ang. avviamento** (default: 0°)
- **EP: Angolo finale** (nessuna immissione: viene eseguita una ripartizione degli elementi della sagoma a 360°)
- **EPi: Angolo finale – Angolo** tra due matrici
- **H: Posizione elemento**
 - **0: Normale** – le matrici vengono ruotate intorno al centro del cerchio (rotazione)
 - **1: Originale** – la posizione delle matrici rimane immutata rispetto al sistema di coordinate (traslazione)
- Parametri della matrice selezionata o del foro

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**. L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con i parametri **Nome profilo** e **Prof. fresat.** o **prof.forat.** (-1*BT)
- una **G482** con i parametri della sagoma
- la funzione G e i parametri della matrice o del foro
- una **G309**

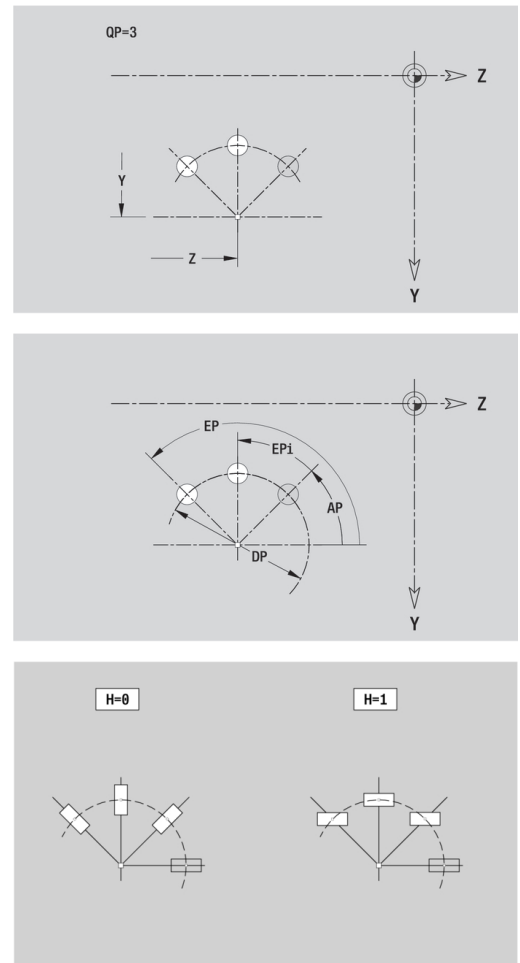

Superficie singola piano YZ

La funzione definisce una superficie nel piano YZ.

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della superficie singola

- **Z: Spig riferim.**
- **Ki: Profondità**
- **K: Spessore resid.**
- **B: Larghezza** (riferimento: **Quota di riferimento ZR**)
 - **B < 0:** superficie in direzione Z negativa
 - **B > 0:** superficie in direzione Z positiva

La commutazione avviene tramite softkey tra **Profondità Ki** e **Spessore resid. K**.

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**

Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati",
Pagina 478


ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con il parametro **Nome profilo**
- una **G386** con i parametri della superficie singola
- una **G309**

Softkey

Spessore
resid.

Commutazione del campo per immissione
dello **Spessore resid. K**

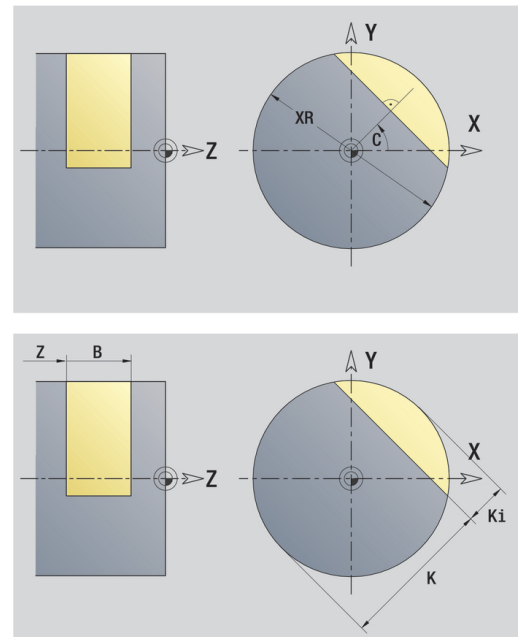

Superfici poligonali piano YZ

La funzione definisce una superficie poligonale nel piano YZ.

Dati di riferimento del piano YZ

- **ID: Profilo**
- **C: Angolo mandrino**
- **XR: Diametro di riferimento**

Parametri della superficie singola

- **Z: Spig riferim.**
- **Q: Numero superf. ($Q \geq 2$)**
- **K: Apertura chiave** – diametro cerchio interno
- **Ki: Lungh. spigolo**
- **B: Larghezza** (riferimento: **Quota di riferimento ZR**)
 - **B < 0:** superficie in direzione Z negativa
 - **B > 0:** superficie in direzione Z positiva


La commutazione avviene tramite softkey tra **Lungh. spigolo Ki** e **Apertura chiave K**.

Il **Diametro di riferimento XR** può essere determinato con la funzione **Selez. piano di riferim.**


Ulteriori informazioni: "Dati di riferimento, profili annidati", Pagina 478

ICP genera:

- l'identificativo di sezione **SUPERFICE LATERALE Y** con i parametri **Diametro di riferimento** e **Angolo mandrino**.
L'identificativo di sezione non viene inserito in caso di profili annidati
- una **G308** con il parametro **Nome profilo**
- una **G487** con i parametri del poligono
- una **G309**

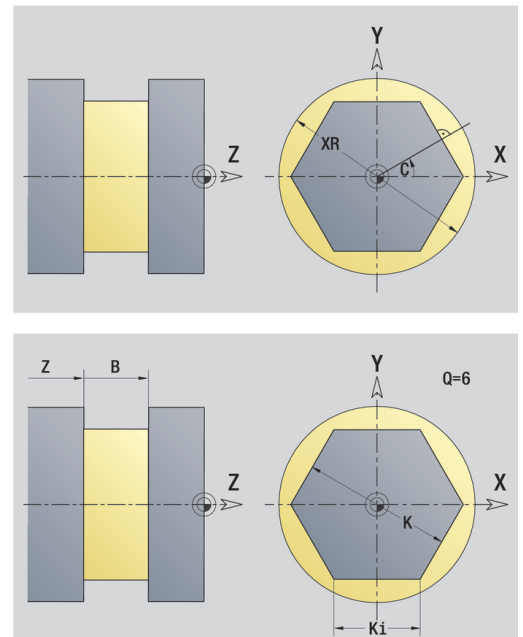

Softkey

 

Commutazione del campo per immissione dell'**Apertura chiave K**

6.16 Acquisizione dei profili esistenti

Integrazione dei profili del ciclo in modalità smart.Turn

I **Profili ICP**, creati **per programmi ciclo**, possono essere caricati nella modalità **smart.Turn**. **ICP** trasforma questi profili in istruzioni **G** e li integra nel programma smart.Turn. Il profilo è ora parte integrante del programma smart.Turn.

La sottomodalità **Editor ICP** tiene conto del tipo di profilo. È ad esempio possibile soltanto caricare un profilo definito per la superficie frontale se è stata selezionata la superficie frontale (asse C) nella modalità **smart.Turn**.

Integrazione del profilo

▶ Attivare la sottomodalità **Editor ICP**

Lista
contorno

- ▶ Premere il softkey **Lista contorno**
- > La sottomodalità **Editor ICP** apre la finestra **Selezione profili ICP**.

Successivo
tipo file

- ▶ Premere il softkey **Successivo tipo file** fino a visualizzare i profili ciclo

Apri

- ▶ Selezionare il file
- ▶ Confermare il file selezionato

- ▶ Integrare eventualmente il profilo
 - Profilo parte grezza o pezzo finito: integrare o adeguare il profilo
 - Profilo asse C: integrare i dati di riferimento

Estensione	Gruppo
*.gmi	Profili di tornitura
*.gmr	Profili parte grezza
*.gms	Profili di fresatura superficie frontale
*.gmm	Profili di fresatura superficie cilindrica

Profili DXF (opzione)

I profili disponibili in formato DXF possono essere importati con l'**Editor ICP**. I profili DXF possono essere impiegati sia per la sottomodalità **Autoappr.** sia per la modalità **smart.Turn**.

Requisiti per il profilo DXF

- Solo elementi bidimensionali
- Il profilo deve trovarsi in un layer separato (senza linee di misura, bordi perimetrali ecc.)
- I profili per la lavorazione di tornitura devono trovarsi "davanti o dietro l'asse rotativo", in funzione della struttura del tornio
- Senza cerchi, spline, blocchi DXF (macro) ecc.



Il controllo numerico supporta tutti i formati DXF.

Preparazione del profilo durante l'importazione DXF: poiché i formati DXF e ICP differiscono in modo sostanziale, durante l'importazione il profilo viene convertito dal formato DXF al formato ICP.

Vengono eseguite le seguenti modifiche:

- Le polilinee vengono trasformate in elementi lineari
- Gli spazi vuoti tra elementi di profilo di < 0,01 mm vengono chiusi
- I profili aperti vengono descritti **da destra verso sinistra** (punto di partenza: a destra)
- Punto di partenza per profili chiusi: viene definito secondo regole interne
- Senso di rotazione per profili chiusi: senso antiorario (CCW)

Integrazione del profilo DXF

▶ Attivare la sottomodalità **Editor ICP**



- ▶ Premere il softkey **Lista contorno**
- ▶ La sottomodalità **Editor ICP** apre la finestra **Selezione contorni ICP**



- ▶ Premere il softkey **Successivo tipo file** fino a visualizzare i profili DXF (estensione **.dxf**)



- ▶ Selezionare il file
- ▶ Aprire il file selezionato



- ▶ Selezionare il layer DXF



- ▶ Acquisire il profilo selezionato.
- ▶ Integrare eventualmente il profilo
 - Profilo parte grezza o pezzo finito: integrare o adeguare il profilo
 - Profilo asse C: integrare i dati di riferimento

6.17 Gruppi di profili

Gruppi di profili nella modalità smart.Turn

Il controllo supporta fino a quattro gruppi di profili in un programma NC. L'identificativo di sezione **GRUPPO PROFILO** inizia la descrizione di un gruppo di profili.

Per ciascun gruppo di profili è possibile creare parte grezza, pezzo finito e profili ausiliari. La sottomodality **Editor ICP** considera per la descrizione e la rappresentazione lo spostamento programmato nel relativo gruppo di profili.

G99 assegna le lavorazioni di un gruppo di profili

Rappresentazione nel programma NC

- Se si attiva la grafica nel programma NC, durante la navigazione tra la descrizione del profilo il controllo numerico visualizza di volta in volta l'elemento sul quale si trova il cursore
- Nella finestra grafica il controllo numerico visualizza in alto a sinistra il numero del gruppo di profili

Rappresentazione in Programmazione di Unit

- Se nella modalità **smart.Turn** si programma una Unit ICP, il controllo numerico attiva i **Profili ICP**. I diversi profili e gruppi di profili possono essere visualizzati fino a quando non è ancora selezionato alcun profilo nel parametro **FK**

Tasti per la navigazione





Passaggio al profilo successivo o precedente (gruppo di profili/parte grezza/profilo ausiliario/pezzo finito)



Passaggio al successivo elemento del profilo


Nella finestra grafica il controllo numerico visualizza in alto a sinistra il numero del gruppo di profili ovvero il nome del profilo ausiliario.

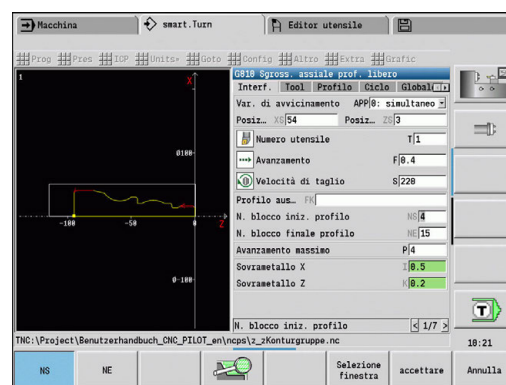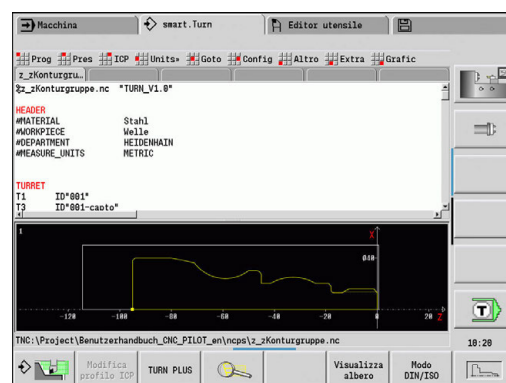

7

**Simulazione
grafica**



7.1 La sottomodality Simulazione

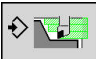Softkey	Significato
	Con questo softkey è possibile richiamare la sottomodality Simulazione

Con questo softkey è possibile richiamare la sottomodality **Simulazione** dalle seguenti modalit :

- Modo operativo **smart.Turn**
- Sottomodality **Esecuzione progr.**
- Sottomodality **Autoappr.**
- Modalit  **Macchina** (cicli MDI)

Alla chiamata dalla modalit  **smart.Turn**, la sottomodality **Simulazione** apre la finestra di simulazione grande e carica il programma selezionato. Se la sottomodality **Simulazione** viene avviata dalle modalit  operative Macchina, si apre la finestra di simulazione piccola o la finestra selezionata per ultima dall'operatore.

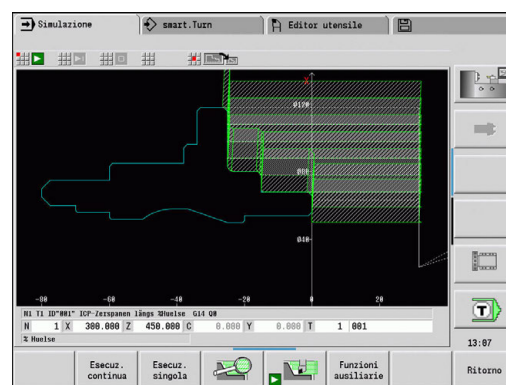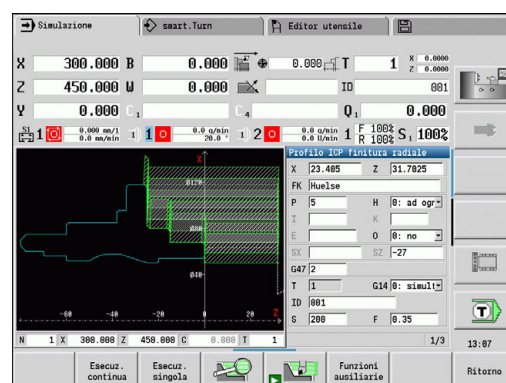


Funzionamento della sottomodalità Simulazione

La sottomodalità **Simulazione** viene comandata con softkey in tutti gli stati operativi. È inoltre possibile il comando con le opzioni menu (tastiera numerica), anche nella finestra di simulazione piccola, quando la riga menu non è visibile.

Avvio e arresto con softkey



 Avvio della simulazione dall'inizio. Il softkey modifica l'icona e consente a seconda dello stato anche di arrestare e proseguire la simulazione



Ripresa di una simulazione arrestata (modo Esecuz. singola)



Il softkey visualizza la simulazione in corso. Attivando il softkey, la simulazione si arresta

Avvio e arresto con opzioni menu



Avvio della simulazione dall'inizio



Ripresa di una simulazione arrestata (modo Esecuz. singola)



Il tasto visualizza la simulazione in corso. Attivando il tasto, la simulazione si arresta

Finestra di simulazione grande e piccola

Opzione menu

Significato



Questa opzione commuta tra finestra di simulazione piccola e grande, anche quando la riga menu non è visibile.

Rappresentazione 2D e 3D in modalità smart.Turn

Opzione menu

Significato



Questa opzione si commuta sulla rappresentazione 3D del pezzo finito



 
Questa opzione si commuta sulla rappresentazione 3D

Ulteriori informazioni: "Simulazione 3D nella sottomodalità Simulazione", Pagina 561




Questa opzione si commuta sulla rappresentazione 2D

Softkey con finestra di simulazione attiva




Avviso
N.: 3

Richiamo allarmi. Se durante la simulazione l'interprete emette allarmi (ad es. Materiale residuo ancora presente...), il softkey si attiva e viene segnalato il numero di allarmi. Premendo il softkey vengono visualizzati in successione gli allarmi

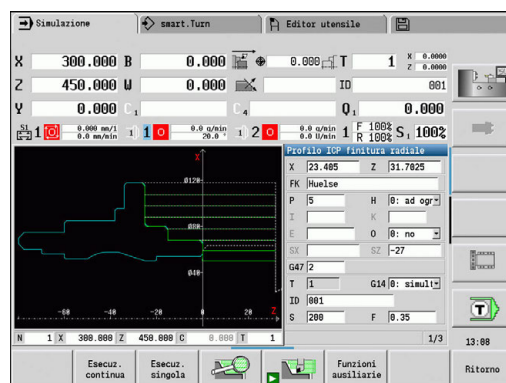

Softkey con finestra di simulazione attiva

Esecuz. continua	Nella modalità Esecuz. continua tutti i cicli del programma vengono simulati senza arresto nella sottomodalità Esecuzione progr.
Esecuz. singola	Nella modalità Esecuz. singola , la simulazione si arresta dopo ogni singolo percorso di traslazione (blocco base)
	Apertura del menu softkey dello zoom e visualizzazione della lente di ingrandimento Ulteriori informazioni: "Adattamento della sezione", Pagina 550
Funzioni ausiliarie	Commutazione del menu e del livello softkey su Funz. ausiliarie
Change variables	Modifica delle variabili nella simulazione Questo softkey è attivo soltanto se si definiscono variabili nella sezione INTEST. PROG.

Con le altre opzioni menu e i softkey elencati in tabella, si interviene sull'esecuzione della simulazione, si attiva lo zoom e si eseguono le impostazioni della simulazione con le funzioni ausiliarie.



È inoltre possibile controllare la sottomodalità **Simulazione** con i tasti numerici, anche quando la riga menu non è visibile









- Nelle modalità Macchina il softkey **Esecuz. singola** è attivo anche per la modalità automatica
- Nelle modalità Macchina, l'Esecuzione programma automatica può essere avviata direttamente dalla sottomodalità **Simulazione** con **Start ciclo**

Le funzioni ausiliarie

Le funzioni ausiliarie si impiegano per selezionare la finestra di simulazione, influire sulla rappresentazione del percorso o richiamare il calcolo dei tempi.


Le tabelle forniscono una panoramica delle funzioni del menu e dei softkey.

Menu Funzioni ausiliarie

	<p>Selezione della finestra di simulazione</p> <p>Ulteriori informazioni: "Finestra di simulazione", Pagina 541</p>
	<p>Selezione della ricerca blocco di partenza</p> <p>Ulteriori informazioni: "Simulazione con blocco di partenza", Pagina 552</p>
	<p>Selezione del calcolo dei tempi</p> <p>Ulteriori informazioni: "Calcolo dei tempi", Pagina 554</p>
	<p>Commutazione tra finestra di simulazione grande e piccola</p> <p>Ulteriori informazioni: "Funzionamento della sottomodalità Simulazione", Pagina 537</p>
	<p>Commutazione tra rappresentazione a una e a più finestre</p> <p>Ulteriori informazioni: "Rappresentazione a più finestre", Pagina 542</p>
	<p>Salvataggio del profilo</p> <p>Ulteriori informazioni: "Salvataggio del profilo", Pagina 555</p> <p>Quotatura</p> <p>Ulteriori informazioni: "Quotatura", Pagina 557</p>



 
Softkey per Funzioni ausiliarie




Commutazione tra rappresentazione a linee e rappresentazione a tracce



 Commutazione tra rappresentazione del punto luminoso e rappresentazione del tagliente dell'utensile




Attivazione della rappresentazione solida

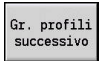

Passaggio al successivo gruppo di profili
Questo softkey è attivo soltanto se si lavora con diversi gruppi di profili.



 Selezione della vista



Visualizzazione della parte grezza impiegata internamente per programmi senza parte grezza definita



Commutazione della focalizzazione sulla finestra successiva. Attivazione soltanto con rappresentazione a più finestre


Ulteriori informazioni: "Rappresentazione a più finestre", Pagina 542

7.2 Finestra di simulazione

Impostazione delle viste

Con le finestre di simulazione descritte di seguito oltre la tornitura si controllano anche le lavorazioni di foratura e di fresatura.

- **Vista XZ (vista lungo l'asse di rotazione):** il profilo di tornitura viene rappresentato nel sistema di coordinate XZ. Viene in tal caso considerato il sistema di coordinate configurato (portautensili davanti/dietro l'asse rotativo, tornio verticale)
- **Vista XC (vista frontale):** come sistema di coordinate è visualizzato un sistema cartesiano con le denominazioni degli assi XK (orizzontale) e YK (verticale). La posizione angolare $C=0^\circ$ si trova sull'asse XK, il senso di rotazione positivo è quello antiorario
- **Vista ZC (superficie cilindrica):** la rappresentazione del profilo e del percorso di traslazione si orienta sulla posizione sullo **sviluppo superficie cilindrica** e sulla coordinata Z. Le linee superiori e inferiori di tale **pezzo** sono conformi alla posizione angolare $C = -180^\circ / +180^\circ$. Tutte le lavorazioni di foratura e fresatura vengono rappresentate nell'intervallo da -180° a $+180^\circ$
 - Programma ciclo o DIN con definizione parte grezza: la base per lo **sviluppo del pezzo** è rappresentata dalle quote della parte grezza programmata
 - Programma ciclo o DIN senza definizione parte grezza: la base per lo **sviluppo del pezzo** è rappresentata dalle quote della **Parte grezza standard** parametro macchina **CfgSimWindowSize** (N. 115200)
 - Ciclo singolo o autoapprendimento: base per lo **svolgimento del pezzo** è la sezione del pezzo che questo ciclo descrive (la dilatazione Z e il **diametro di limitazione X**)
- **Vista YZ (vista laterale):** la rappresentazione del profilo e del percorso di traslazione avviene nel piano YZ. Vengono considerate esclusivamente le coordinate Y e Z, non la posizione del mandrino

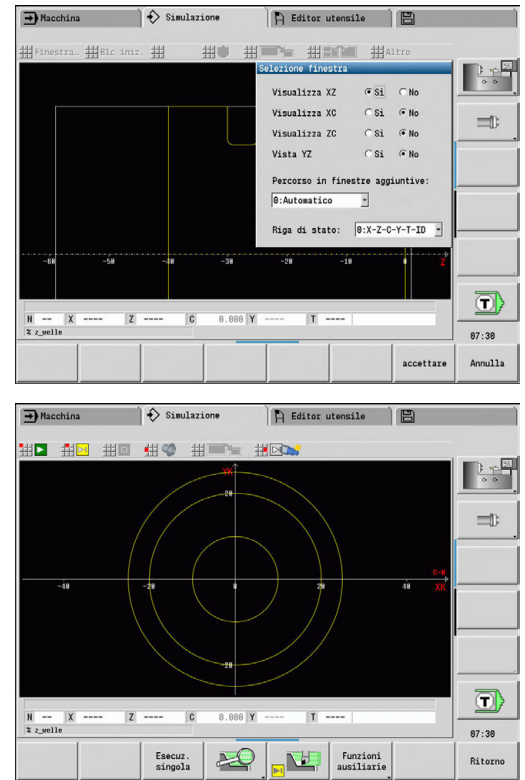

Le finestre superficie frontale e cilindrica operano con posizione del mandrino **fissa**. Se il tornio ruota il pezzo, la sottomodalità **Simulazione** muove l'utensile.

Simulazione di diversi gruppi di profili

Se si lavora con diversi gruppi di profili, tenere presente quanto segue:

 
- Nella **vista XZ (vista lungo l'asse di rotazione)** il controllo numerico visualizza tutti i gruppi di profili.
- Nelle altre viste il controllo numerico visualizza il gruppo attuale di profili.

Rappresentazione a una finestra

Nella finestra di simulazione piccola viene rappresentata solo una vista. Per cambiare vista premere il softkey **Vista princ.**. Questo softkey può essere impiegato anche quando è impostata solo una vista nella finestra di simulazione grande.

Nei programmi ciclo è possibile attivare la vista frontale o cilindrica soltanto se nel programma è impiegato l'asse C.

Softkey Vista princ.




Selezione vista:

- vista lungo l'asse di rotazione XZ
- vista frontale XC
- vista cilindrica ZC

Rappresentazione a più finestre

Rappresentazione a più finestre possibile solo nella finestra di simulazione grande

Attivazione della rappresentazione a più finestra

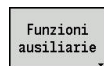

- ▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Finestra** (nella finestra di simulazione grande)
- ▶ Impostare la combinazione di finestre desiderata
- ▶ Impostare **Percorso in finestre aggiuntive**:

Rappresentazione del percorso in finestre aggiuntive:

le finestre superficie frontale e cilindrica e la vista YZ sono considerate **finestre aggiuntive**.

La rappresentazione con la sottomodalità **Simulazione** dei percorsi di traslazione in queste finestre dipende dalla seguente impostazione:

- **Automatico**: la sottomodalità **Simulazione** rappresenta i percorsi di traslazione se l'asse C è stato orientato, oppure è stata eseguita una **G17** o una **G19**. Una **G18** o l'orientamento dell'asse C arresta l'emissione dei percorsi di traslazione
- **Sempre**: la sottomodalità **Simulazione** disegna ogni percorso di traslazione in tutte le finestre di simulazione

Per la rappresentazione a più finestre, una finestra è contrassegnata da una cornice verde. Tale finestra è **attiva**, ossia le impostazioni dello zoom e altre funzioni sono attive in questa finestra.

Commutazione della finestra attiva



- ▶ Premere il softkey fino ad attivare la finestra desiderata



- ▶ In alternativa premere il tasto **GOTO**

Commutazione tra rappresentazione a una finestra e rappresentazione a più finestre e viceversa



- ▶ Selezionare l'opzione (o il tasto del punto decimale) per passare dalla rappresentazione a più finestre a quella ad una finestra e viceversa
- ▶ La finestra con la cornice verde è rappresentata come vista singola




- ▶ Selezionare di nuovo l'opzione (o il tasto del punto decimale) per ritornare alla rappresentazione a più finestre

Indicazione di stato

La visualizzazione di stato può essere commutata soltanto nella finestra di simulazione grande.

Commutazione della visualizzazione di stato

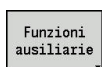

- ▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Finestra**
- ▶ Selezionare la **Riga di stato:** desiderata
 - **0: X-Z-C-Y-T-ID** (valori degli assi e utensile)
 - **1: X-Z-C-Y-G16** (valori degli assi e rotazione)
 - **2: G95-G96-M-SP** (valori degli assi, avanzamento, numero di giri, direzione di rotazione e mandrino)



La visualizzazione di stato può essere commutata anche con il tasto con le tre frecce circolari nella finestra di simulazione grande.

7.3 Visualizzazioni

 
Rappresentazione del percorso

I **percorsi in rapido** vengono rappresentati con linea tratteggiata bianca.

I percorsi in avanzamento vengono rappresentati come linea o come **traccia di taglio** secondo l'impostazione del softkey:

- **Rappresentazione a linee:** una linea continua rappresenta il percorso della punta teorica del tagliente. La rappresentazione a linee è l'ideale per ottenere una rapida panoramica sulla configurazione di taglio. Non è tuttavia molto adeguata per il preciso controllo dei profili, in quanto il percorso della punta teorica del tagliente non corrisponde al profilo del pezzo. Questa **mancata corrispondenza** viene compensata dalla correzione del raggio tagliente
- **Rappresentazione a tracce:** la sottomodalità **Simulazione** rappresenta tratteggiata la superficie attraversata dalla **zona tagliente** dell'utensile. Consente cioè di identificare la zona lavorata tenendo conto dell'esatta geometria del tagliente (raggio, larghezza, posizione ecc.). In questo modo si può controllare nella sottomodalità **Simulazione** se rimane del materiale, il profilo viene violato o le sovrapposizioni sono eccessive. La rappresentazione a tracce è particolarmente interessante nelle lavorazioni di troncatura/foratura e nelle lavorazioni oblique, poiché la forma dell'utensile è determinante per il risultato



Attivazione della rappresentazione a tracce



- Con softkey attivato i percorsi di traslazione vengono rappresentati come **traccia di taglio**.



La velocità di simulazione si influenza con il parametro utente **pathDelay** (N. 114802).

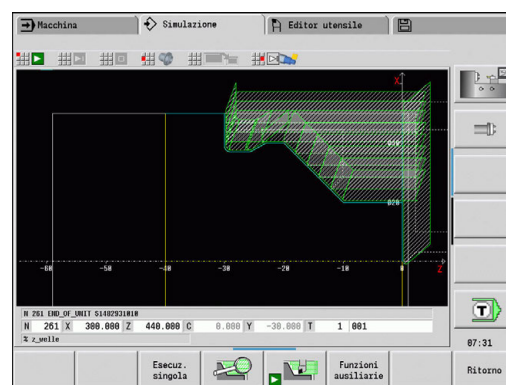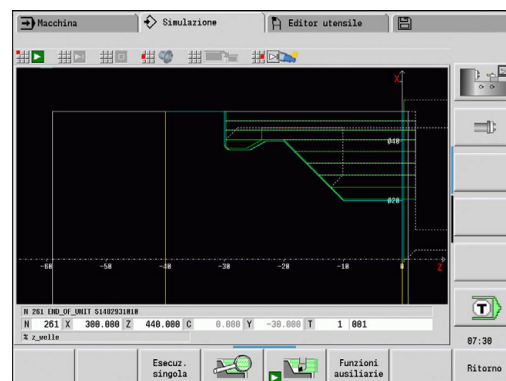


Rappresentazione dell'utensile

Impostare tramite softkey se rappresentare il tagliente dell'utensile o il **punto luminoso**.

- Il **tagliente dell'utensile** viene rappresentato con angoli e raggio del tagliente corretti, come definito nel database utensili
- **Punto luminoso**: nella posizione attualmente programmata viene rappresentato un quadrato bianco (punto luminoso). Il punto luminoso viene rappresentato nella posizione dello spigolo virtuale del tagliente

 Softkey per Funzioni ausiliarie



Commutazione tra rappresentazione a linee e rappresentazione a tracce



Commutazione tra rappresentazione del punto luminoso e rappresentazione del tagliente dell'utensile

Rappresentazione portautensili nella sottomodaltà Simulazione

Accanto alla visualizzazione del tagliente utensile il controllo numerico può rappresentare anche il relativo portautensili con le dimensioni corrispondenti.

Presupposto:

- creare il nuovo portautensili nell'**Editor supporti** o selezionare un supporto esistente
- descrivere il portautensili con i necessari parametri (tipo, dimensioni e posizione)
- all'utensile deve essere assegnato il portautensili corrispondente (**HID**)



Consultare il manuale della macchina.

La rappresentazione del portautensili dipende dalla macchina in uso.

La grafica indica un portautensili alle seguenti condizioni:

- il costruttore della macchina ha archiviato una descrizione del portautensili, ad es. testa asse B
- è stato assegnato un portautensili a un utensile



Rappresentazione solida

Rappresentazione solida

 
La rappresentazione solida rappresenta la parte grezza come **superficie piena**. Se il tagliente dell'utensile attraversa la parte grezza, la sezione della parte grezza percorsa dall'utensile viene eliminata.

In modalità Rappresentazione solida vengono rappresentati tutti i percorsi di traslazione tenendo conto della velocità programmata. La rappresentazione solida è disponibile soltanto nella vista lungo l'asse di rotazione (XZ). Questa forma di simulazione si attiva tramite softkey.



La velocità di simulazione nella rappresentazione solida si influenza con i tasti rappresentati nella tabella.

Softkey per Funzioni ausiliarie




Attivazione della rappresentazione solida

Configurazione menu per rappresentazione solida



 Rappresentazione solida più lenta



Rappresentazione solida nell'avanzamento programmato



Rappresentazione solida più veloce

Rappresentazione 3D

Softkey	Significato
	L'opzione Rappresentazione 3D commuta sulla rappresentazione in prospettiva e visualizza il pezzo finito programmato

Con la rappresentazione 3D è possibile rappresentare come modello di volume la parte grezza e il pezzo finito con tutte le lavorazioni di tornitura, i profili di fresatura, i fori e le filettature. I piani Y ruotati e le relative lavorazioni come tasche o sagome vengono rappresentati ugualmente in modo corretto dal controllo numerico.

Il controllo numerico rappresenta i profili di fresatura in funzione del parametro **HC: Attributo foratura/fresatura da G308**. Se in questo parametro sono stati selezionati i valori per fresatura profilo, fresatura tasca o fresatura superficie, la grafica visualizza i relativi elementi 3D. Per valori diversi o mancanti del parametro **HC** il controllo numerico visualizza il profilo di fresatura descritto come tratto di linea blu.




Il controllo numerico visualizza gli elementi che non possono essere calcolati come linea arancione, ad es. un profilo di fresatura aperto programmato come tasca. Con l'ausilio dei softkey e delle funzioni menu si influisce sulla rappresentazione del pezzo.

i Indipendentemente dalla lavorazione nel programma NC, la grafica visualizza il profilo finito programmato nella sezione **PEZZO FINITO**.
Il calcolo della rappresentazione 3D può essere interrotto, premendo il tasto **ESC** o il softkey **CANCELLA**.

Modo operativo Verifica

Con il modo operativo Verifica è possibile controllare fori e profili di fresatura, ad es. per posizionamento errato.



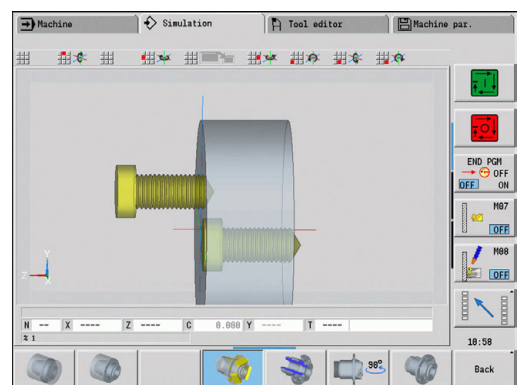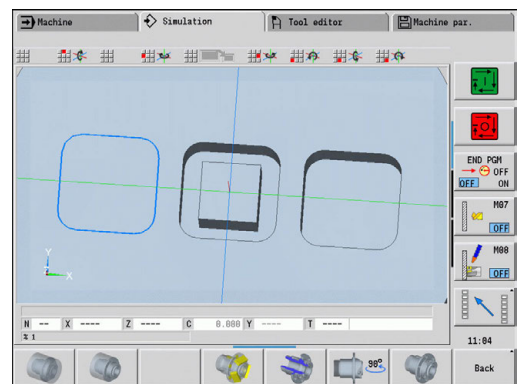
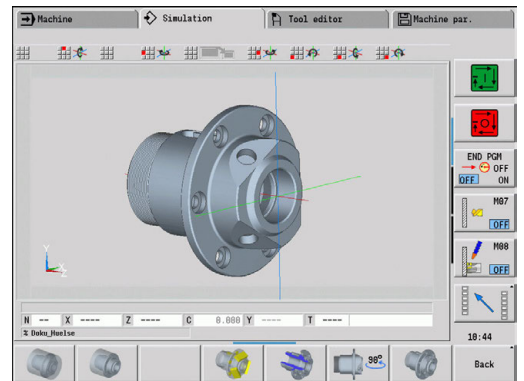


Nel modo operativo Verifica il controllo numerico visualizza i profili di tornitura in grigio, i profili di foratura e fresatura in giallo. Per maggiore chiarezza, il controllo numerico rappresenta trasparenti tutti i profili.







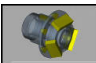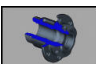

Rotazione della rappresentazione 3D con le funzioni menu

Con le funzioni menu è possibile ruotare la grafica intorno agli assi rappresentati. Il softkey **Vista in prosp.** ripristina il grafico alla posizione di partenza.

Softkey per rappresentazione 3D

	Rappresentazione di pezzo finito e parte grezza programmata
	Rappresentazione di pezzo finito e parte grezza ricalcolata
	Attivazione e disattivazione del modo operativo Verifica
	Selezione della rappresentazione di taglio
	Selezione della vista laterale Rotazione della vista laterale di 90°
	Selezione della vista in prospettiva

Configurazione menu per rappresentazione 3D

	Inclinazione della grafica all'indietro
	Rotazione orizzontale della grafica in direzione della freccia
	Rotazione orizzontale della grafica in direzione della freccia
	Rotazione della grafica in senso antiorario
	Inclinazione della grafica in avanti
	Rotazione della grafica in senso orario

Rotazione e spostamento della rappresentazione 3D con il mouse

Con il tasto destro del mouse premuto è possibile spostare a scelta il pezzo rappresentato.

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sono disponibili le seguenti possibilità.

- Movimento verticale nella finestra di simulazione: inclinazione in avanti o all'indietro del pezzo
- Movimento orizzontale nella finestra di simulazione: rotazione orizzontale del pezzo intorno al proprio asse
- Movimento verticale od orizzontale al bordo della finestra di simulazione (barra grigia): rotazione del pezzo in senso orario o antiorario
- Movimento in una direzione qualsiasi: rotazione del pezzo in una direzione qualsiasi

7.4 Lo zoom nella simulazione

Adattamento della sezione

Softkey	Significato
---------	-------------




Con questo softkey si attiva lo **Zoom**

La funzione Zoom consente di modificare la sezione visibile dell'immagine nella finestra di simulazione. In alternativa ai softkey si impiegano i tasti cursore nonché i tasti **PgDn** e **PgUp** per modificare la sezione.

Nei programmi ciclo e al primo avvio di un programma nella sottomodaltà **Simulazione** il controllo numerico seleziona automaticamente la sezione dell'immagine. Alla nuova chiamata della sottomodaltà **Simulazione** con lo stesso programma smart.Turn si impiega l'ultima sezione di immagine attiva.

Per la rappresentazione a più finestre, lo zoom è attivo nella finestra con la cornice verde.

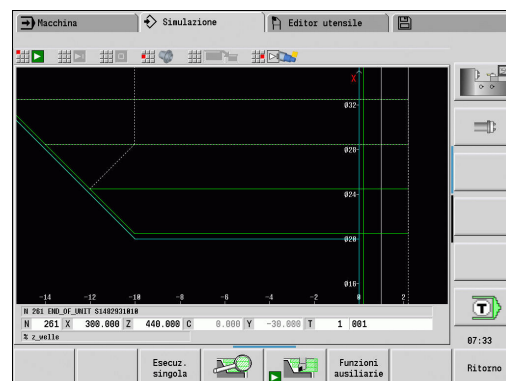



Softkey della funzione Zoom


<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Cancella percorsi</div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cancellazione di tutti i percorsi di traslazione già disegnati ■ Se è attivo il ricalcolo del profilo della parte grezza, questo viene ricalcolato e ridisegnato ■ Chiusura del menu Zoom
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Estendi vista</div>	Ingrandimento diretto della sezione visibile dell'immagine (Zoom -)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Ingr. off</div>	Ritorno alla sezione standard dell'immagine e chiusura del menu Zoom
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Ultimo zoom</div>	Ritorno all'ultima sezione selezionata
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">accettare</div>	Conferma dell'area evidenziata dal rettangolo rosso come nuova sezione e chiusura del menu Zoom
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Ritorno</div>	Chiusura del menu Zoom senza modificare la sezione


Modifica della sezione dell'immagine con i tasti


La sezione visibile si modifica senza aprire il menu Zoom con i seguenti tasti.

Tasti per la modifica della sezione dell'immagine

  I tasti cursore spostano il pezzo in direzione della freccia



 Riduzione del pezzo rappresentato (Zoom -)

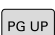 Ingrandimento del pezzo rappresentato (Zoom +)


Modifica della sezione dell'immagine con il menu Zoom

Se è selezionato il menu Zoom, nella finestra della simulazione è visualizzato un rettangolo rosso. Tale rettangolo rosso indica l'area dello zoom che viene acquisita con il softkey **Conferma** o con il tasto **Ent**. La dimensione e la posizione di questo rettangolo possono essere modificate con i tasti riportati di seguito.

Tasti per la modifica della sezione dell'immagine

  I tasti cursore spostano il rettangolo in direzione della freccia

 Riduzione del rettangolo rosso

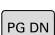 Ingrandimento del rettangolo rosso



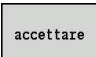





7.5 Simulazione con blocco di partenza

Blocco di partenza per programmi smart.Turn

I programmi smart.Turn vengono sempre simulati dall'inizio e indipendentemente dalla posizione nel programma in cui si trova il cursore. Se si utilizza il **Blc iniz.**, la sottomodalità **Simulazione** sopprime tutti gli output fino al blocco di partenza. Se nella simulazione si giunge in questa posizione, la parte grezza se presente viene riprodotta e disegnata.

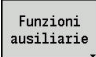A partire dal blocco di partenza la simulazione disegna di nuovo i percorsi di traslazione.

Attivazione della ricerca blocco di partenza


- | | |
|---|--|
|  | ▶ Premere il softkey Funzioni ausiliarie |
|  | ▶ Selezionare l'opzione Blc iniz. |
|  | ▶ Inserire il numero del blocco di partenza |
|  | ▶ Confermare il blocco di partenza della sottomodalità Simulazione |
|  | ▶ Ritornare al menu principale della sottomodalità Simulazione |
|  | ▶ Avviare la simulazione |
|  | ▶ Il controllo numerico simula il programma NC fino al blocco di partenza, esegue il ricalcolo del profilo della parte grezza e si arresta in questa posizione |
|  | ▶ Proseguire la simulazione |

Il numero del blocco di partenza viene specificato nella riga in basso del campo di visualizzazione. Il campo del blocco di partenza e il numero del blocco nel visualizzatore sono su sfondo giallo finché è in corso la simulazione della ricerca blocco di partenza.

La ricerca del blocco di partenza rimane attivata anche se si interrompe la simulazione. Se la simulazione viene riavviata dopo un'interruzione, si arresta nell'identificativo di sezione **LAVORAZIONE**. È ora possibile modificare le impostazioni prima di proseguire la simulazione.

Softkey della funzione Blc iniz.

Riga attuale	Conferma del numero di blocco NC visualizzato come blocco di partenza
Disinser.	Disattivazione della ricerca blocco di partenza
accettare	Conferma del blocco di partenza definito e attivazione della ricerca blocco di partenza
Annulla	Interruzione della ricerca del blocco di partenza

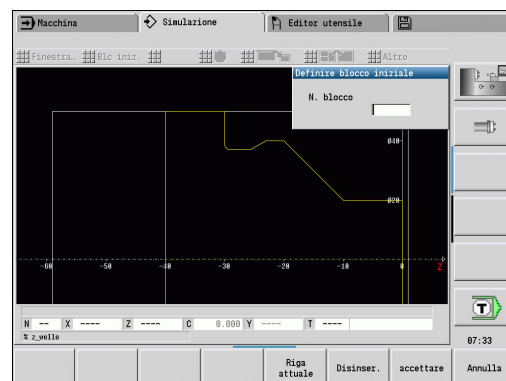

Blocco di partenza nei programmi ciclo

Per i programmi ciclo si posiziona dapprima il cursore su un ciclo e si richiama quindi la sottomodalità **Simulazione**. La simulazione ha inizio con questo ciclo. Tutti i cicli presenti vengono ignorati.

L'opzione **Blc iniz.** è disattivata nei programmi ciclo.



7.6 Calcolo dei tempi


Visualizzazione dei tempi operativi

Durante la simulazione vengono calcolati i tempi attivi e passivi. La tabella **Calcolo dei tempi** visualizza i tempi attivi, i tempi passivi e i tempi totali (in verde: tempi attivi; in giallo: tempi passivi). Per i programmi ciclo, ogni ciclo viene rappresentato in una riga. Per i programmi DIN ogni riga rappresenta l'impiego di un nuovo utensile (determinante è la chiamata **T**).

Se il numero delle registrazioni in tabella supera quello delle righe rappresentabili in una videata, richiamare ulteriori informazioni sui tempi con i tasti cursore e il tasto **PgUp** e **PgDn**.

I tempi di lavorazione si richiamano come segue:

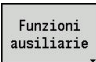- 
 - ▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**
- 
 - ▶ Selezionare l'opzione **Calcolo dei tempi**

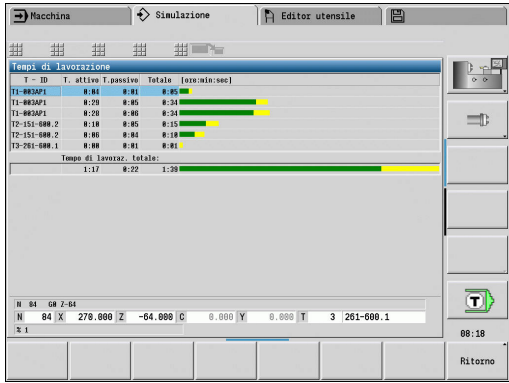

ID	T. attivo	T. passivo	Totale (ora:min:sec)
T1-002AP1	0:04	0:01	0:05
T1-002AP1	0:20	0:05	0:24
T1-002AP1	0:20	0:05	0:24
T2-151-000.2	0:18	0:05	0:23
T2-151-000.2	0:00	0:04	0:04
T3-201-000.1	0:00	0:01	0:01
Tempo di lavoro: Totale:			1:17 0:22 1:39

N 04 08 2-04
 N 84 X 270.000 Z -64.000 D 0.000 Y 0.000 T 3 201-000.1
 S 1

08:18 Ritorno

7.7 Salvataggio del profilo

Salvataggio del profilo creato nella sottomodalità Simulazione

Un profilo generato nella sottomodalità **Simulazione** può essere salvato e caricato nella modalità **smart.Turn**.

 
Esempio: si descrive una parte grezza e un pezzo finito e si simula la lavorazione del primo serraggio. Poi si salva il profilo lavorato e lo si impiega per il secondo serraggio.

Per la **Creazione profilo** il controllo numerico salva tutti i profili del gruppo di profili selezionato.

La sottomodalità **Simulazione** tiene conto dei seguenti tipi di spostamento dell'origine pezzo e/o di una specularità del pezzo:

- 0: solo spostamento
- 1: rotazione nel mandrino principale (specularità)
- 2: riserraggio nel contromandrino (spostamento e specularità)

Salvataggio del profilo




- ▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Altro**



- ▶ Selezionare l'opzione **Salvataggio profilo**
- > Il controllo numerico apre una finestra di dialogo in cui possono essere definiti i seguenti campi di immissione:
 - Unità: descrizione del profilo in metrico o in inch
 - Selezione del gruppo di profili **Q**
 - Tipo di spostamento **H**
 - Lunghezza traslazione pezzo **K**: spostamento dell'origine pezzo

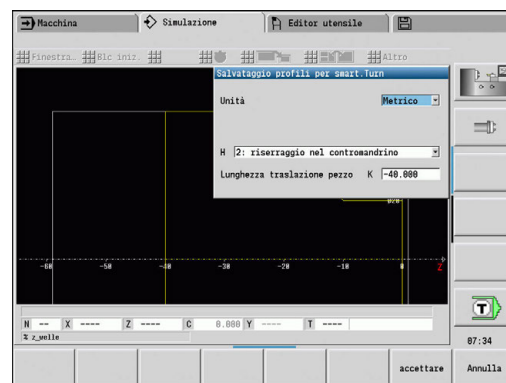

Inserimento del profilo salvato



Inserire il profilo salvato soltanto nei programmi creati ex novo o copiati in quanto tutti i profili creati fino a quel momento vengono sovrascritti. Questa operazione non può essere annullata.

Il profilo della parte grezza e del pezzo finito generato tramite Simulazione viene caricato nella modalità **smart.Turn**. Selezionare a tale scopo nel menu **ICP** la funzione **Inserisci profilo**.

Al caricamento nella modalità tutti i profili vengono dapprima automaticamente cancellati in tutti i piani. Tutti i profili salvati vengono infine acquisiti in tutti i piani dalla sottomodalità **Simulazione**.

La funzione **Salvataggio profilo** nella sottomodalità **Simulazione** converte tutti i profili in tutti i piani del gruppo di profili selezionato e l'editor NC sostituisce tutti i profili. Se il programma contiene gruppi di profili, dopo la domanda di conferma viene sostituito quello in cui si trova il cursore.

7.8 Quotatura

Quotatura del profilo creato nella sottomodalità Simulazione

Un profilo generato nella sottomodalità **Simulazione** può essere misurato oppure possono essere visualizzate le quote impiegate per la programmazione.

Misurazione del profilo



- ▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**



- ▶ Selezionare l'opzione **Altro**



- ▶ Selezionare l'opzione **Quotatura**

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Quotatura elemento
- Quotatura punto
- Definizione origine



Softkey della funzione Quotatura



Elemento precedente



Elemento successivo



Selezione **Gr. profili successivo** (attivo soltanto con diversi gruppi di profili)



Selezione **profilo seguente**



Selezione **Profilo precedente**

Opzione Quotatura elemento

L'opzione Quotatura elemento è automaticamente attiva se si seleziona la funzione di quotatura. Nella visualizzazione sotto il grafico vengono visualizzati tutti i dati dell'elemento selezionato del profilo.

- La freccia identifica la direzione della descrizione del profilo.

- Al successivo elemento del profilo: premere il softkey

Elemento successivo / precedente

- Cambio profilo: premere il softkey **Profilo precedente** o **profilo seguente**



Per le matrici vengono quotati i singoli elementi.

Opzione Quotatura punto

Il controllo numerico indica le quote del punto del profilo relativamente all'origine.

- Al successivo punto del profilo: premere il softkey

Elemento successivo / precedente

- Cambio profilo: premere il softkey **Profilo precedente** o **profilo seguente**

Opzione Definizione origine

Questa funzione è possibile solo in combinazione con Quotatura punto. È così possibile spostare l'origine e misurare la distanza dall'origine.

Impostazione origine



- ▶ Selezionare la nuova origine con il softkey **Elemento precedente**



- ▶ Selezionare l'opzione **Impostazione origine**
- > Il simbolo del punto cambia colore



- ▶ Selezionare il punto con il softkey **Elemento precedente**
- > Il controllo numerico visualizza la distanza relativamente all'origine selezionata

Opzione Origine disattivata

Disattivazione origine



- ▶ Selezionare l'opzione **Origine da**
- > L'origine impostata è annullata.
- > I valori visualizzati si riferiscono di nuovo all'origine iniziale.

7.9 Impostazioni

Settings generali

Nella sottomodaltà **Simulazione** è possibile definire Settings generali per la simulazione.

Definizione Settings



▶ Premere il softkey **Funzioni ausiliarie**



▶ Selezionare l'opzione **Altro**



▶ Selezionare l'opzione **Settings**

Sono disponibili le seguenti impostazioni possibili:

- Mark the machining area
Ulteriori informazioni: "Mark the machining area", Pagina 559
- Activate the variable display
Ulteriori informazioni: "Variabili", Pagina 559
- C0 – Marking on workpiece/3D
Ulteriori informazioni: "C0 – Marking on workpiece/3D", Pagina 560

Mark the machining area

Nella simulazione 2D è possibile selezionare le seguenti aree di lavorazione:

- 0: Off - senza selezione di alcuna area di lavorazione
- 1: Line - selezione in blu del ciclo attualmente in lavorazione
- 2: Area - cornice blu del ciclo attualmente in lavorazione con area di avvicinamento e allontanamento



L'impostazione non viene salvata in modo permanente.

Variabili


Activate the variable display

Nella simulazione 2D e 3D è possibile visualizzare le variabili definite in **INTEST. PROG.**

Ulteriori informazioni: vedere manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS

Activate the variable display

- 0: no - senza visualizzazione delle variabili
- 1: sì - con visualizzazione delle variabili sotto la finestra di simulazione

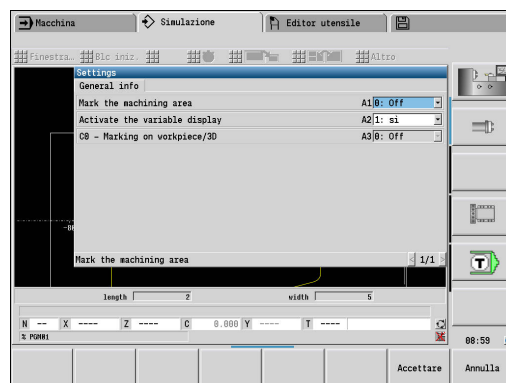

Change variables

Nella simulazione 2D e 3D è possibile l'azione Change variables definita in **INTEST. PROG.**.

Change variables

Change
variables

- ▶ Premere il softkey **Change variables**
- > Le variabili possono essere ora modificate.

accettare

- ▶ Premere il softkey **Accettare**



Se non si modificano le variabili durante la Simulazione, la Simulazione viene eventualmente interrotta.

C0 – Marking on workpiece/3D

Nella simulazione 3D è possibile visualizzare la selezione **C0** sul pezzo per controllare la posizione della lavorazione con asse C:

- 0: Off - senza visualizzazione della selezione **C0**
- 1: On - con rappresentazione della selezione **C0** con una linea verde



L'impostazione non viene salvata in modo permanente.

7.10 Simulazione 3D

Simulazione 3D nella sottomodaltà Simulazione

Nella sottomodaltà **Simulazione** è possibile testare un programma con l'aiuto della simulazione 3D.

Attivazione della simulazione 3D



- Selezionare l'opzione **Simulazione 3D**


Disattivazione della simulazione 3D






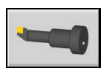
- Selezionare l'opzione **Simulazione 2D**

Funzioni identiche alla simulazione 2D

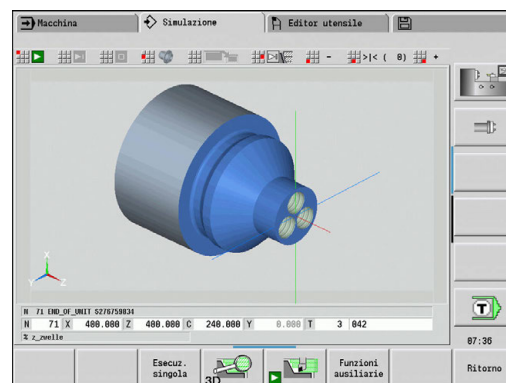- Funzionamento della simulazione
Ulteriori informazioni: "Funzionamento della sottomodaltà Simulazione", Pagina 537
- Rappresentazione 3D
Ulteriori informazioni: "Rappresentazione 3D", Pagina 547
- Ricerca blocco di partenza
Ulteriori informazioni: "Blocco di partenza per programmi smart.Turn", Pagina 552
- Calcolo dei tempi
Ulteriori informazioni: "Calcolo dei tempi", Pagina 554
- Salvataggio dei profili
Ulteriori informazioni: "Salvataggio del profilo", Pagina 555



Softkey per Funzioni ausiliarie

	Posizionamento di una sagoma di filettatura sulla superficie
	Visualizzazione dei bordi del pezzo
	Passaggio al successivo gruppo di profili Questo softkey è attivo soltanto se si lavora con diversi gruppi di profili.
	Visualizzazione del portautensili

i Per questa funzione la definizione del supporto deve contenere valori nei parametri opzionali **WHT** e **TOF**.
Ulteriori informazioni: "Editor supporti", Pagina 578

Simulazione di diversi gruppi di profili

La simulazione 3D visualizza sempre un solo gruppo di profili. Per programmi NC con diversi gruppi di profili è possibile passare in qualsiasi momento da un gruppo di profili all'altro utilizzando il softkey.

Zoom 3D

La funzione di zoom consente di rappresentare la parte grezza e il pezzo finito nelle diverse prospettive.

Attivazione dello zoom 3D



► Premere il softkey **Zoom 3D**



La simulazione 3D può essere ruotata con l'aiuto di opzioni menu e del mouse.

Ulteriori informazioni: "Rotazione della rappresentazione 3D con le funzioni menu", Pagina 548

 
Ulteriori informazioni: "Rotazione e spostamento della rappresentazione 3D con il mouse", Pagina 549

Se il tagliente dell'utensile va in collisione in rapido con il pezzo, le superfici di taglio vengono rappresentate in rosso.

Softkey per lo zoom 3D



Rotazione di fori e profili di fresatura verso sinistra



Rotazione di fori e profili di fresatura verso destra



Selezione della rappresentazione di taglio



Selezione della vista laterale Rotazione della vista laterale di 90°



Selezione della vista in prospettiva

8

**Database utensili
e database dati
tecnologici**

8.1 Database utensili

Normalmente le coordinate dei profili si programmano allo stesso modo in cui il pezzo è quotato sul disegno. Affinché il controllo numerico possa calcolare la traiettoria della slitta, eseguire la compensazione del raggio del tagliente e determinare le configurazioni di taglio, è necessario immettere le quote di lunghezza, il raggio del tagliente, l'angolo di inclinazione ecc.

Il controllo numerico memorizza fino a 250 blocchi di dati utensile (a richiesta 999), dove ogni blocco di dati utensile è contrassegnato da un Numero ID (nome). Nella lista utensili è riportato il numero massimo di record dati utensile e il numero dei record dati trovati. Una descrizione utensile supplementare facilita la ricerca dei dati.

Nella modalità **Macchina** sono disponibili funzioni per determinare le quote di lunghezza degli utensili.

Ulteriori informazioni: "Misurazione utensili", Pagina 135

Le correzioni usura vengono gestite separatamente. È così possibile immettere in qualsiasi momento valori di correzione, anche durante l'esecuzione del programma.

È possibile assegnare agli utensili **un materiale del tagliente**, con il quale si può accedere al database dati tecnologici (avanzamento, velocità di taglio). Si semplificano in questo modo i compiti dell'operatore, che determina e imposta soltanto una volta i dati di taglio.


Tipi di utensile

Utensili per finitura, foratura, troncatura ecc. presentano forme molto diverse. I punti di riferimento per determinare le quote di lunghezza o altri dati utensile sono di conseguenza diversi.








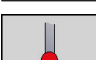

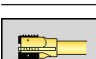


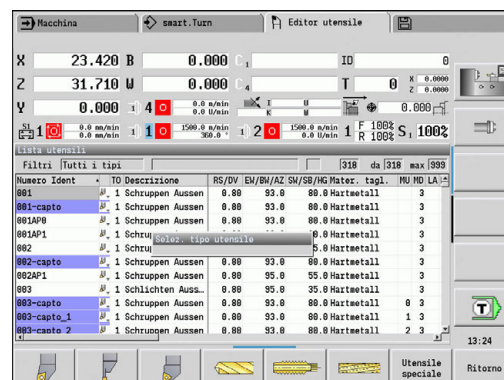

La seguente tabella riporta una panoramica dei tipi di utensile.

Tipi di utensile

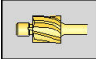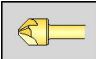Softkey	Funzione	Descrizione
	Utensili per tornire standard <ul style="list-style-type: none"> ■ Utensili per sgrossare ■ Utensili per rifinire 	Pagina 586
	UT sferici	Pagina 586
	Utensile di troncatura <ul style="list-style-type: none"> ■ Utensili per eseguire gole ■ Utensili per scanalare ■ Utensili per troncatura-tornire 	Pagina 587
	Ut. per filett.	Pagina 588
	Punta centro NC	Pagina 590
	Centratore	Pagina 591

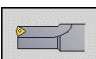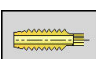

Tipi di utensile

	Fresa piatta	Pagina 592
	Svasatore	Pagina 593
	Utensile per fresare standard	Pagina 586
	Punta elicoid.	Pagina 589
	Punta con inserti	Pagina 589
	Utens. maschiat.	Pagina 595
	Alesatore	Pagina 594
	Tastatore misura	Pagina 601
	Pinze	Pagina 603
	Fresa x filett.	Pagina 597
	Fresa ad angolo	Pagina 598
	Fresa sottile	Pagina 599
	UT x zigrinare	Pagina 600
	UT di arresto	Pagina 602

Utensili multipli




Questa funzione è disponibile anche sulle macchine con magazzino utensili. Il controllo numerico impiega la lista utensili invece della lista torretta.

Un utensile con più taglienti o con più punti di riferimento è definito utensile multiplo. Per ogni tagliente e per ogni punto di riferimento viene creato un record dati. Successivamente vengono **concatenati** tutti i record dati dell'utensile multiplo.

Ulteriori informazioni: "Modifica degli utensili multipli", Pagina 573

Nella lista utensili, nella colonna **MU** è riportata per ogni record dati di un utensile multiplo la posizione all'interno della catena degli utensili multipli. La numerazione inizia da **0**.

Gli utensili multipli vengono visualizzati con tutti i taglienti o i punti di riferimento nella lista torretta. La figura mostra un utensile con due punti di riferimento.

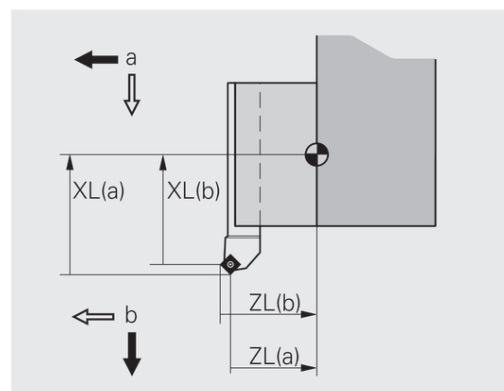

Gestione di durata utensile

Il controllo numerico annota il tempo di impiego dell'utensile (tempo in cui l'utensile viene spostato in avanzamento) ovvero conta il numero di pezzi prodotti con l'utensile. Questo è il principio fondamentale per la gestione della durata degli utensili.

Se la durata di un utensile è terminata o il numero di pezzi raggiunto, il sistema imposta il **bit diagnostico 1**. Prima della successiva chiamata dell'utensile viene visualizzato un messaggio di errore e l'esecuzione del programma viene arrestata se non è presente alcun utensile sostitutivo.

Il pezzo iniziato può essere realizzato con **START NC**.

8.2 Modalità Editor utensili


Navigazione nella lista utensili

Nella lista utensili il controllo numerico gestisce i parametri importanti e le descrizioni degli utensili. Sulla base della punta dell'utensile disegnata è specificato il tipo e l'orientamento dell'utensile.

Con i tasti cursore e **PgUp/PgDn** si naviga all'interno della lista utensili per consultare le relative voci. I parametri utensile impiegati di rado si trovano a destra nella lista e possono essere visualizzati navigando nelle colonne.

Per l'orientamento rimangono sempre visibili le seguenti colonne:

- Numero ID
- Tipo utensile
- Orientamento utensile
- Descrizione

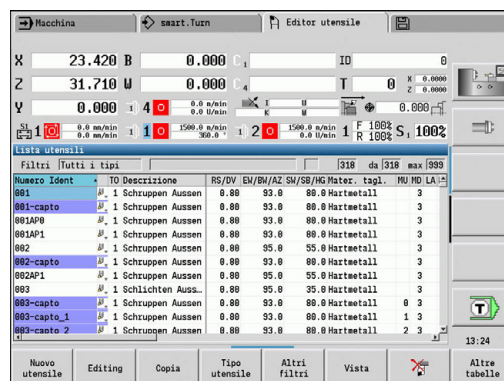

Tasti per la navigazione



Passaggio alla riga successiva/precedente (utensile) nella lista utensili



Passaggio alla colonna successiva/precedente nella lista utensili



Scorrimento di una pagina in basso/in lato della lista utensili



La navigazione nella lista utensili è identica per tutte le modalità operative.

Ordinamento e filtraggio della lista utensili

Successiva visualizzazione delle voci del tipo utensile

Tipo
utensile

- ▶ Premere il softkey **Tipo utensile**
- ▶ Selezionare il tipo utensile nei seguenti livelli softkey
- ▶ Il controllo numerico crea una lista in cui vengono visualizzati solo gli utensili del tipo desiderato

Filtraggio della lista utensili

More
filters

- ▶ Premere il softkey **Altri filtri**

Filter
orientatn.

- ▶ Premere il softkey **Orientam. filtri**
- ▶ Il controllo numerico crea una lista in cui vengono visualizzati solo gli utensili con orientamento selezionato

Filter
assignment

- ▶ In alternativa premere il softkey **Configura filtri**
- ▶ Il controllo numerico visualizza alternativamente utensili nel portautensili e utensili liberi

Filter
details

- ▶ In alternativa premere il softkey **Dettagli filtro**
- ▶ Il controllo numerico visualizza una finestra in primo piano con i possibili criteri di selezione.
- ▶ Definire i criteri di filtraggio

OK

- ▶ Premere il softkey **OK**

Cancellazione dei filtri

Filter
off

- ▶ Premere il softkey **Filtri off**
- ▶ Il controllo numerico cancella i filtri selezionati e visualizza la lista utensili completa.

Ordinamento della lista utensili

Vista

- ▶ Premere il softkey **Vista**

Ordinam.
ID / Tip


- ▶ Premere il softkey **Ordinam. ID/Tip**
- ▶ La lista utensili cambia tra **Ordinam. per ID** e **Ordinam. per tipo** (e orientamento utensile)".

Inversione
ordinam.

- ▶ In alternativa, premere il softkey **Inversione ordinam.**
- ▶ La lista utensili cambia tra ordine crescente e decrescente

Ricerca dell'utensile per Numero ID:

- ▶ Inserire le prime lettere o cifre del Numero ID
- ▶ Il controllo numerico passa nella lista aperta sul Numero ID selezionato

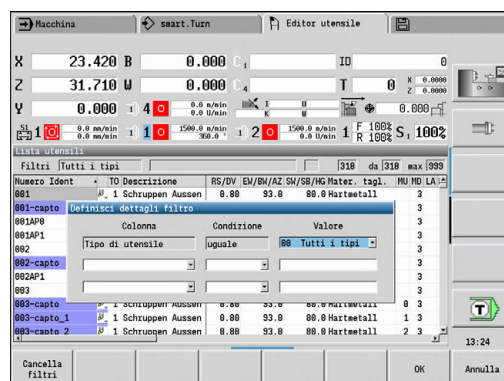

Editing dei dati utensile

Creazione di nuovo utensile

Nuovo
utensile

- ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
- ▶ Selezionare il tipo di utensile
- ▶ Il controllo numerico apre la finestra di immissione
- ▶ Definire l'orientamento utensile
- ▶ Inserire gli altri parametri
- ▶ Predefinire l'ID utensile (1 – 16 cifre, alfanumerico)
- ▶ Assegnare il testo utensile

Ulteriori informazioni: "Testi utensile", Pagina 571

 


Il controllo numerico visualizza la grafica di supporto per i singoli parametri, se è noto l'orientamento utensile.

Softkey nell'organizzazione utensili

Nuovo
utensile

Apertura della selezione del tipo seguente per creare un nuovo utensile




Passaggio alla barra dei softkey con utensili speciali



Selezione tipo per punte speciali



 Selezione tipo per frese speciali



Selezione tipo per sistemi di manipolazione e tastatori



 
Editing

Apertura del dialogo Utensile dell'utensile selezionato


Copia

Copia dell'utensile selezionato e creazione di un nuovo utensile

Softkey nell'organizzazione utensili



 
Cancellazione dell'utensile selezionato dopo richiesta di conferma dal database



Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey **Altre tabelle**.

Apertura della sottomodalità **Editor tecnologia**

Ulteriori informazioni: "La sottomodalità Editor dati tecnologici", Pagina 605

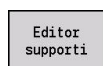

Il softkey è disponibile dopo aver premuto il softkey **Altre tabelle**.

Apertura della **Tabella dei portautensili**

Creazione di nuovo utensile mediante copia



- ▶ Posizionare il cursore sulla voce desiderata



- ▶ Premere il softkey **Copia**
- > Il controllo numerico apre la finestra di immissione con i dati utensile
- ▶ Immettere il nuovo ID utensile
- ▶ Controllare/adattare gli altri dati utensile

 


- ▶ Premere il softkey **Salva**
- > Il nuovo utensile viene acquisito nel database

Modifica dati utensile



- ▶ Posizionare il cursore sulla voce desiderata



- ▶ Premere il softkey **Editing**
- > I parametri utensile vengono predisposti per l'editing

 
Cancellazione della voce



- ▶ Posizionare il cursore sulla voce desiderata



- ▶ Premere il softkey **Cancella**




- ▶ Confermare la richiesta di sicurezza con **SI**
- > Il controllo numerico cancella l'utensile

Grafica di controllo utensili

Nel dialogo Utensile aperto il controllo numerico consente la grafica di controllo per gli utensili immessi. Selezionare a tale scopo il softkey **Grafica**.

Il controllo numerico genera l'immagine utensile a partire dai parametri immessi. La grafica di controllo utensili consente di controllare i dati immessi. Le modifiche vengono prese in considerazione appena si chiude la casella di immissione.

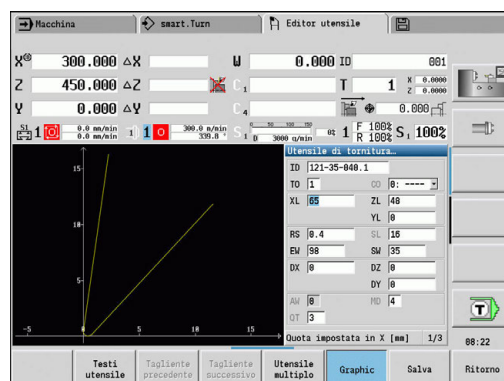

Testi utensile


I testi vengono assegnati agli utensili e visualizzati nella lista utensili. Il controllo numerico gestisce i testi utensile in una lista separata.

Le correlazioni

- Le descrizioni vengono gestite nella lista Testi utensile. Ogni voce è preceduta da un numero **QT**.
- Il parametro **Testo utensile QT** contiene il numero di riferimento alla lista **Testi utensile**. Nella lista utensili viene visualizzato il testo che presenta **QT**.

Nel dialogo Utensile aperto il controllo numerico consente di immettere i testi utensile. Selezionare a tale scopo il softkey **Testi utensile**.

Possono essere definiti al massimo 999 testi utensile, il testo non deve essere più lungo di 80 caratteri.

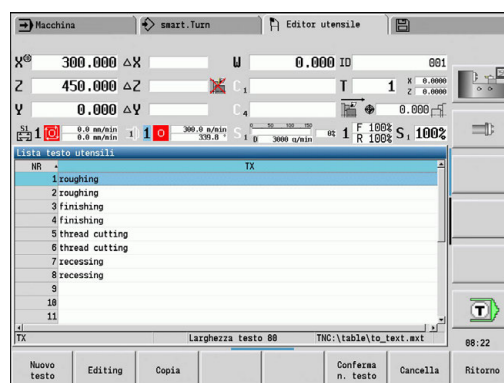

- I nuovi testi vengono inseriti nella successiva riga libera dalla posizione in cui si trova il cursore
- Tenere presente che per la cancellazione e la modifica di un testo utensile il testo può essere già impiegato in diversi utensili

Softkey nella lista di testi utensile

Nuovo testo	Creazione di una nuova riga nella lista di testi e apertura della stessa per l'immissione
Editing	Apertura del testo utensile selezionato per l'editing
Copia	Copia del testo utensile attualmente selezionato in una nuova riga di testo. Si crea così un nuovo testo utensile
Conferma n. testo	Conferma del numero di testo come riferimento nel dialogo Utensile e chiusura dell'editor di testo degli utensili
Salva	Salvataggio del testo utensile nuovo o modificato
Annulla	Annullamento della modifica attuale
CANCELLA	Cancellazione del testo utensile selezionato dopo domanda di conferma
Ritorno	Chiusura dell'editor di testo degli utensili e ritorno nel dialogo Utensile senza modificare il riferimento al testo

Modifica degli utensili multipli

Creazione di un utensile multiplo

- ▶ Per ogni tagliente o punto di riferimento creare un record dati separato con la descrizione utensile



- ▶ Nella lista utensili posizionare il cursore sul record dati con il primo tagliente



- ▶ Premere il softkey **Editing**



- ▶ Premere il softkey **Utensile multiplo**
- ▶ La modalità **Editor utensile** considera questo tagliente come **tagliente principale (MU=0)**



- ▶ Posizionare il cursore sul record dati con il tagliente successivo





- ▶ Premere il softkey **Inserire tagl. sec.**
- ▶ La modalità **Editor utensile** inserisce questo tagliente nella catena dell'utensile multiplo



- ▶ Selezionare il posto del tagliente successivo



- ▶ Ripetere queste operazioni per gli altri taglienti dell'utensile multiplo
- ▶ Premere il softkey **Ritorno**

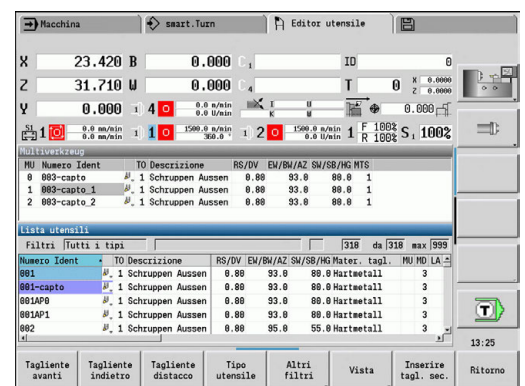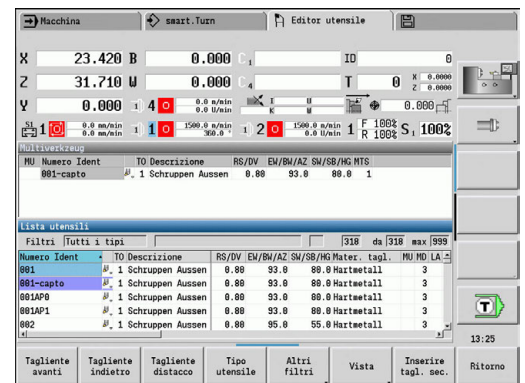

Attivazione di un tagliente dell'utensile multiplo



- ▶ Posizionare il cursore su un tagliente dell'utensile multiplo



- ▶ Premere il softkey **Editing**



- ▶ Premere il softkey **Utensile multiplo**
- ▶ La modalità **Editor utensile** elenca tutti i taglienti dell'utensile multiplo



- ▶ Selezionare il tagliente



- ▶ Attivare il tagliente dalla catena dell'utensile multiplo

Attivazione completa dell'utensile multiplo



- ▶ Posizionare il cursore su un tagliente dell'utensile multiplo



- ▶ Premere il softkey **Modifica**



- ▶ Premere il softkey **Utensile multiplo**
- > La modalità **Editor utensile** elenca tutti i taglienti dell'utensile multiplo



- ▶ Posizionare il cursore sul tagliente **0** dell'utensile multiplo



- ▶ L'utensile multiplo viene attivato


Editing dei dati di durata degli utensili

Il controllo numerico registra in **RT** la durata e in **RZ** il numero di pezzi. Se si raggiunge la durata o il numero di pezzi predefinito, l'utensile viene considerato consumato.

Predefinizione della durata

Durata

- ▶ Premere il softkey **Durata**
- ▶ La modalità **Editor utensile** abilita il campo di immissione **Durata MT** per l'editing.
- ▶ Inserire la durata del tagliente nel formato **h:mm:ss** (h = ore; m = minuti; s = secondi), passando con i tasti cursore a destra e a sinistra tra **h**, **m** e **s**

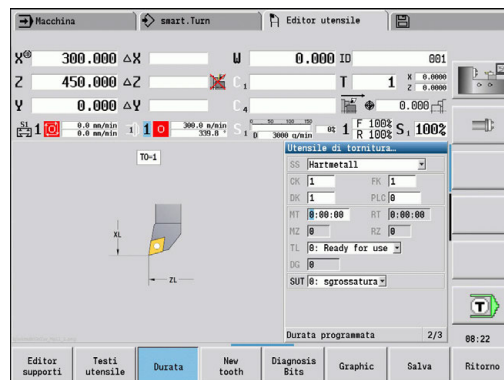

Predefinizione del numero di pezzi

Numero di pezzi

- ▶ Premere il softkey **Durata**
- ▶ Il controllo numerico modifica il softkey da **Durata** a **Numero di pezzi**.
- ▶ La modalità **Editor utensile** abilita il campo di immissione **Numero di pezzi MZ** per l'editing.
- ▶ Inserire il numero di pezzi che può essere realizzato con un tagliente

Impostazione del nuovo tagliente

- ▶ Inserire un nuovo tagliente
- ▶ Richiamare il relativo record dati nella modalità **Editor utensile**

Tagliente nuovo

- ▶ Premere il softkey **Tagliente nuovo**
- ▶ La durata o il numero di pezzi viene **azzerato** e i bit di diagnostica ripristinati.



- La Gestione durata viene attivata e disattivata nel parametro macchina **lifeTime** (N. 601801)
Ulteriori informazioni: "Lista dei parametri macchina", Pagina 614
- Il numero di pezzi viene sommato una volta raggiunta la fine del programma
- Il monitoraggio della durata e del numero di pezzi prosegue anche dopo un cambio di programma

Bit di diagnostica

Nei bit di diagnostica il controllo numerico salva informazioni sullo stato dell'utensile. I bit vengono impostati mediante programmazione nel programma NC o automaticamente mediante monitoraggio dell'utensile e del carico.

Sono disponibili i seguenti bit di diagnosi.


- **1 Durata terminata o numero di pezzi raggiunto**
- **2 Rottura determinata con monitor. carico (limite 2)**
- **3 Usura determinata con monitor. carico (limite 1)**
- **4 Usura secondo monitoraggio carico (carico totale)**
- **5 Usura determinata con misurazione utensile**
- **6 Usura determinata con misuraz. pezzo in-process**
- **7 Usura determinata con misuraz. pezzo post-process**
- **8 Tagliante nuovo**
 - nuovo = 1
 - consumato = 0
- **9 – 15 Libero**

Con monitoraggio attivo della durata o del numero di pezzi, il bit di diagnostica impostato comporta il non reinserimento dell'utensile nella sottomodalità **Esecuzione progr.** Se è definito un utensile sostitutivo, il controllo numerico lo inserisce. Se non è definito alcun utensile sostitutivo o la catena di sostituzione è terminata, il programma NC viene arrestato prima della successiva chiamata utensile.

Modifica dei bit di diagnostica


I bit di diagnostica possono essere resettati nella modalità **Editor utensile** come descritto di seguito.

- | | |
|--------------------|---|
| Editing | ▶ Premere il softkey Modifica |
| Bit di diagnosi | ▶ Premere il softkey Bit di diagnosi
▶ Selezionare il bit desiderato con i tasti freccia |
| GOTO | ▶ Premere il tasto GOTO per modificare il bit |
| Conferma modifiche | ▶ Salvare il bit con il softkey Conferma modifiche
▶ Il controllo numerico acquisisce i nuovi bit di diagnostica nel parametro DG . Le informazioni sulla durata e sul numero di pezzi rimangono invariati. |

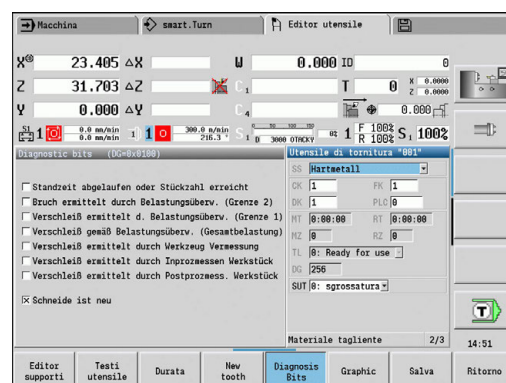


Reset dei bit di diagnostica

 I bit di diagnostica possono essere resettati nella modalità **Editor utensile** come descritto di seguito.



- ▶ Premere il softkey **Modifica**

 

- ▶ Premere il softkey **Tagliente nuovo**



Con il softkey **Tagliente nuovo** si resettano i bit di diagnostica e si imposta il bit 8 **Tagliente nuovo**. Non appena il controllo numerico inserisce l'utensile, questo bit viene anche resettato.

Editor supporti

La rappresentazione dell'utensile nella grafica di controllo utensili e nella sottomodalità **Simulazione** tiene conto della forma del portautensili e della posizione di attacco sul portautensili.

Ulteriori informazioni: "Grafica di controllo utensili", Pagina 571

Ulteriori informazioni: "Simulazione 3D nella sottomodalità Simulazione", Pagina 561


Nella tabella portautensili **to_hold.hld** si definiscono il tipo di supporto e le quote del portautensili.

Modificare la tabella portautensili nella modalità **Editor utensile**:

- Other tables
 - ▶ Premere il softkey **Altre tabelle**
- Editor supporti
 - ▶ Premere il softkey **Editor supporti**

La tabella portautensili contiene le seguenti indicazioni:

- **NR: Numero di riga**
- **HID: Nome supporto** – nome univoco del supporto (max 16 caratteri)
- **MTS: Sistema di cambio manuale**
 - **0: attacco standard**
 - **1: ut. a cambio man.**
- **XLH: Quota impostata in X**
- **YLH: Quota impostata in Y**
- **ZLH: Quota impostata in Z**

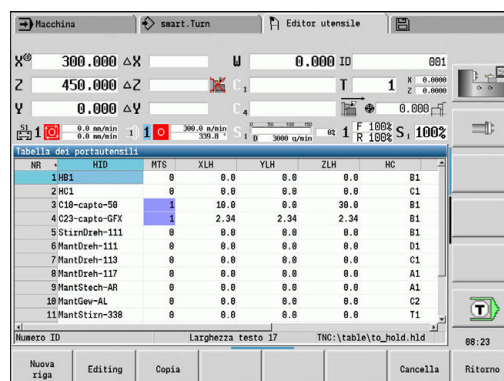

- **HC: Tipo supporto**
 - **A1:** supporto barenò
 - **B1:** destro, corto
 - **B2:** sinistro, corto
 - **B3:** inverso, destro, corto
 - **B4:** inverso, sinistro, corto
 - **B5:** destro, lungo
 - **B6:** sinistro, lungo
 - **B7:** inverso, destro, lungo
 - **B8:** inverso, sinistro, lungo
 - **C1:** destro
 - **C2:** sinistro
 - **C3:** inverso, destro
 - **C4:** inverso, sinistro
 - **D1:** attacco multiplo
 - **A:** supporto barenò
 - **B:** supporto punta con alimentazione refrigerante
 - **C:** quadrato assiale
 - **D:** quadrato trasversale
 - **E:** lavorazione superfici frontale/posteriore
 - **E1:** punta U
 - **E2:** attacco stelo cilindrico
 - **E3:** attacco pinza
 - **F:** supporto punta MK (cono Morse)
 - **K:** pinza portapunta
 - **T1:** motorizzato assiale
 - **T2:** motorizzato radiale
 - **T3:** supporto barenò
 - **X5:** motorizzato assiale
 - **X6:** motorizzato radiale
- **MP: Posizione attacco**
 - **0:** direzione -Z
 - **1:** direzione -X/-Z
 - **2:** direzione -X/+Z
 - **3:** direzione +Z
- **WH: Altezza supporto**
- **WB: Larghezza supporto**
- **AT: Tipo attacco**
- **WHT: Halter Tiefe** (default: parametro **WB**)
- **TOF: Versatz für Tiefe** (default: parametro **WHT/2**)



Nella tabella portautensili possono essere impiegati solo caratteri ASCII per il nome dei supporti. Non sono ammessi dièresi o caratteri asiatici.

La tabella portautensili può essere consultata ed editata anche nelle maschere aperte degli utensili. A tale scopo viene proposto il softkey **Editor supporti**.

Softkey nella tabella portautensili

Nuova riga	Generazione di una nuova riga e inserimento alla fine della tabella
Editing	Apertura del portautensili selezionato per l'editing
Copia	Copia del portautensili attualmente selezionato in una nuova riga di testo. Viene così creato un nuovo portautensili
Salva	Salvataggio del portautensili nuovo o modificato
Annulla	Annullamento della modifica attuale
CANCELLA	<p>Cancellazione del portautensile selezionato dopo domanda di conferma</p> <p>Se si esegue il login con la chiave 123, è disponibile il softkey Elimina tutto. Dopo la domanda di conferma viene cancellata l'intera tabella portautensili e viene scritta una nota nel logfile.</p>
Ritorno	Chiusura della Tabella dei portautensili

Sistemi di cambio manuale



Consultare il manuale della macchina.
Per l'impiego di sistemi di cambio manuale il costruttore predispone la macchina.

Come sistema di cambio manuale si intende un supporto utensile che con un dispositivo di bloccaggio integrato è in grado di accogliere diversi inserti. Il dispositivo di bloccaggio realizzato per lo più come giunto poligonale consente il cambio rapido e in posizione precisa degli inserti degli utensili.

Con un sistema di cambio manuale è possibile inserire durante l'esecuzione del programma gli utensili che non si trovano nella torretta. A tale scopo il controllo numerico verifica se l'utensile richiamato si trova nella torretta o deve essere inserito. Se è necessario un cambio utensile, il controllo numerico interrompe l'esecuzione del programma. Dopo aver inserito manualmente l'inserto, confermare il cambio utensile e proseguire l'esecuzione del programma.



Per l'impiego di sistemi di cambio manuale sono necessari i seguenti passi:

- ▶ Creazione dei supporti utensile nella tabella supporti
- ▶ Selezione dei supporti utensile nella configurazione torretta
- ▶ Inserimento dei dati utensile per utensile con cambio manuale

Predisposizione dei supporti per sistema di cambio manuale

Predisporre il supporto del sistema di cambio manuale nella configurazione torretta:

- ▶ Premere il softkey **Lista torretta**
- ▶ Premere il softkey **Funzioni speciali**
- ▶ Premere il softkey **Allestim. supporto**
- ▶ Premere il softkey **Conferma N.id.**

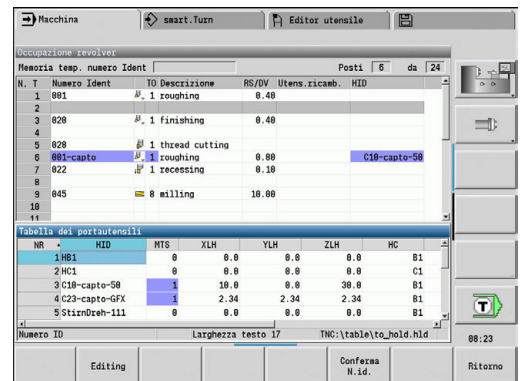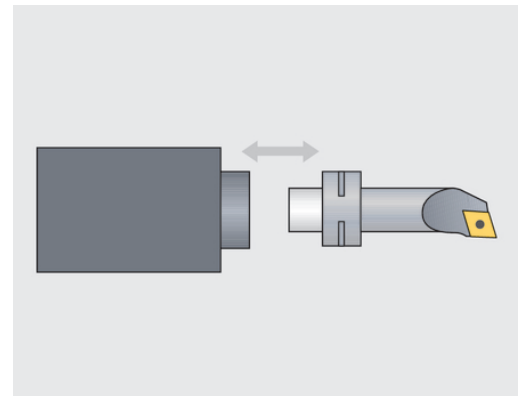

Se si è predisposto un supporto per un sistema di cambio manuale nella configurazione torretta, i tre campi della relativa riga vengono evidenziati mediante colore.

Con il softkey **Rimuovi supporto** è possibile eliminare di nuovo un supporto del sistema di cambio manuale.

Nella configurazione torretta è possibile predisporre soltanto il tipo di supporto **MTS1** (sistema di cambio manuale). Per un supporto del tipo **MTS0** (supporto standard) il controllo numerico emette un messaggio di errore.

Se per l'utensile il parametro **MTS** è impostato su **1: ut. a cambio man.**, è possibile definire un portautensili.

Se è impostato **0: attacco standard**, il softkey Configurazione portautensili è disattivato.

Selezione del sistema di cambio manuale nei dati utensile

Definizione dell'utensile nella maschera dei dati utensile come utensile con cambio manuale

Editing

- ▶ Premere il softkey **Editing**
- ▶ Selezionare nella terza pagina della maschera
MTS 1: UTENSILE CON CAMBIO MANUALE

Salva

- ▶ Premere il softkey **Salva**



Se si definisce un utensile come sistema di cambio utensile, nella lista utensili viene evidenziato a colori il campo Tipo utensile (icona utensile).

Per utensili con cambio manuale non è possibile selezionare alcun supporto utensile **HID** (campo vuoto). Supporto e utensile vengono assegnati tramite configurazione torretta. Sul corrispondente posto della torretta è necessario predisporre un sistema di cambio manuale.

Per utensili multipli è necessario assegnare allo stesso tempo anche il valore di immissione **MTS** per tutti i taglienti.



8.3 Dati utensile

Parametri utensile generali

I parametri elencati nella seguente tabella sono presenti per tutti i tipi di utensili. I parametri indipendenti dal tipo di utensile saranno illustrati nei relativi capitoli.

Parametri utensile generali

- **ID: Numero ident.** – nome dell'utensile (max 16 caratteri)
- **TO: Orientamento utensile** (cifra vedere grafica di supporto)
- **XL: Quota impostata in X**
- **ZL: Quota impostata in Z**
- **DX: Correzione usura in X** (intervallo: $-10 < DX < 10$)
- **DZ: Correzione usura in Z** (intervallo: $-10 < DZ < 10$)
- **DS: Correzione speciale** (intervallo: $-10 < DS < 10$)
- **MU: Utensile multiplo**
- **MD: Senso rotaz. M3=3, M4=4** (default: non predefinito)
 - 3: **M3**
 - 4: **M4**
- **LA:** utensile inserito
- **Res.:** tempo residuo / numero pezzi residuo (con monitoraggio durata)
- **Stato:** con monitoraggio durata
- **Diagn.:** valutazione dei bit di diagnostica (con monitoraggio durata)
- **QT:** riferimento al **Testo utensile**
- **CW: Angolo posto orientabile C** – posizione dell'asse C per la definizione della posizione di lavoro dell'utensile (a seconda della macchina)
- **SS: Materiale tagliente** – denominazione del materiale del tagliente per l'accesso al database dati tecnologici
- **CK: Fattore di correzione G96** (default: 1)
- **FK: Fattore di correzione G95** (default: 1)
- **DK: Fattore di correzione DEEP** (default: 1)
- **PLC: Informazione supplement.**
Ulteriori informazioni: manuale della macchina
- **MT: Durata programmata** – valore predefinito per la gestione della durata (default: non indicato)
- **MZ: Numero di pezzi programmato** – valore predefinito per la gestione della durata (default: non indicato)
- **RT: Durata residua**
- **RZ: Numero di pezzi residuo**
- **HID: Denominazione portautensili** – nome univoco del supporto (max 16 caratteri)
- **MTS: Sistema di cambio manuale**
 - 0: attacco standard
 - 1: ut. a cambio man.
- **PTY: Tipo di posto** (a seconda della macchina)
- **NMX: Numero di giri max.** (limitazione velocità)

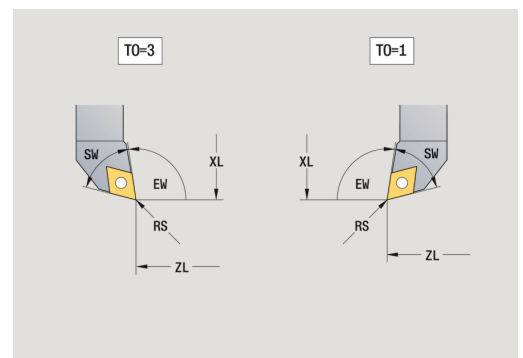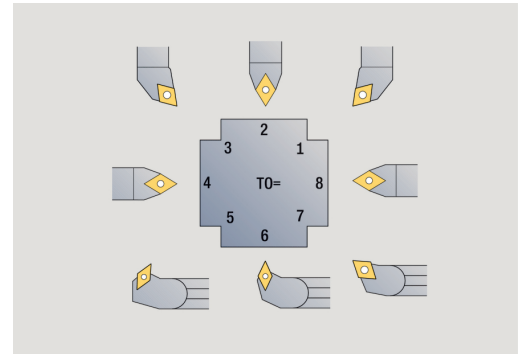

Parametri per punte

- **DV: Diametro punta**
- **BW: Angolo di foratura** – angolo dell'insero della punta
- **AW: Utens. motorizz. no=0/si=1**
Utensile motorizzato: questo parametro stabilisce per foratura e maschiatura se in programmazione di cicli vengono generate istruzioni di comando per il mandrino principale o per l'utensile motorizzato
 - **0:** utensile fisso
 - **1:** utensile motorizzato
- **NL: Lunghezza utile**
- **RW: Angolo di posizione** – scostamento rispetto alla direzione di lavorazione principale (intervallo: da -90° a $+90^\circ$)
- **AX: Lunghezza di sporgenza in X**
- **FH: Alt. mandrino serr. per ut. azionato**
- **FD: Diametro mandrino di serraggio**

Spiegazione dei parametri utensile

- **Numero ID (ID):** il controllo numerico richiede un nome univoco per ogni utensile. Questo **Numero ID** deve essere composto al massimo da 16 caratteri alfanumerici
- **Orientamento utensile (TO):** il controllo numerico deduce dall'orientamento dell'utensile la posizione del tagliente e a seconda del tipo di utensile ulteriori informazioni quali direzione dell'angolo di inclinazione, posizione del punto di riferimento ecc. Tali informazioni sono necessarie per calcolare la compensazione del raggio del tagliente e della fresa, l'angolo di entrata ecc.
- **Quote impostate (XL, ZL):** si riferiscono al punto di riferimento dell'utensile. La posizione del punto di riferimento dipende dal tipo di utensile (vedere grafica di supporto)
- **Valori di correzione (DX, DZ, DS):** compensano l'usura del tagliente. Negli utensili per troncatura e sferici **DS** definisce il valore di correzione del terzo lato del tagliente, ossia il lato opposto all'origine. I valori di correzione consentono 4 cifre decimali per unità di misura in **mm** e 5 cifre decimali per unità di misura in **inch**. I cicli si commutano automaticamente sulla correzione speciale. Con **G148** la commutazione è possibile anche per singole passate

- **Senso di rotazione (MD)**: se è definito un senso di rotazione, per cicli che impiegano questo utensile viene generata un'istruzione di comando (**M3** o **M4**) per il mandrino principale o nel caso di utensili motorizzati per il mandrino supplementare



Dipende dal software PLC della macchina in uso se vengono considerate le istruzioni di comando generate. Se il PLC non esegue le istruzioni di comando, non si deve impostare questo parametro. Informarsi in base alla documentazione della macchina.

 
- **Testo utensile (QT)**: ad ogni utensile può essere assegnato un testo che viene visualizzato nelle liste utensili. Siccome i testi utensile vengono gestiti in una lista separata, in **QT** viene registrato un riferimento al testo
Ulteriori informazioni: "Testi utensile", Pagina 571
- **Materiale tagliente (SS)**: questo parametro è richiesto quando si intende utilizzare i dati di taglio del database tecnologico
Ulteriori informazioni: "Database dati tecnologici", Pagina 604
- **Fattori di correzione (CK, FK, DK)**: questi parametri consentono adeguamenti dei valori di taglio specifici dell'utensile. I dati di taglio del database dati tecnologici vengono moltiplicati per i fattori di correzione prima di venir registrati come proposte
- **Informazione supplement. (PLC)**: rilevare le informazioni su questo parametro dal manuale della macchina. Tale origine può essere impiegata per impostazioni specifiche della macchina
- **Tempo di sosta (MT, RT)**: se si impiega la gestione della durata, si definisce in **MT** la durata del tagliente dell'utensile. In **RT** il controllo numerico visualizza la durata già **trascorsa**
- **Numero di pezzi (MZ, RZ)**: se si impiega la gestione della durata, si definisce in **MZ** il numero di pezzi che possono essere realizzati con un tagliente dell'utensile. In **RZ** il controllo numerico visualizza il numero di pezzi che sono stati già realizzati con questo tagliente




Il monitoraggio della durata e il conteggio del numero di pezzi vengono impiegati alternativamente.

- **Sistema di cambio manuale (MTS)**: definizione dell'attacco utensile

Utensili per tornire standard



- Premere il softkey **Nuovo utensile**

 

- Premere il softkey **Utens. da tornio**



- In alternativa per utensili con inserto rotondo commutare sul dialogo per **UT sferici**

Gli orientamenti utensile **TO=1, 3, 5 e 7** consentono l'immissione di un **Angolo di registrazione EW**. Gli orientamenti utensile **TO=2, 4, 6, 8** sono validi per utensili neutri. Sono definiti **neutri** gli utensili che si trovano esattamente sulla punta. Per gli utensili neutri una delle quote impostate si riferisce al centro del raggio del tagliente.

Parametri speciali per utensili di sgrossatura e finitura

■ CO: Posizione di impiego taglienti

La direzione di lavorazione principale dell'utensile influisce sulla direzione dell'angolo di inclinazione **EW** e dell'angolo dell'inserto **SW** (necessario per la sottomodalità **AWG** con **TURN PLUS**).

- **1: di preferenza assiale**
- **2: di preferenza radiale**
- **3: solo assiale**
- **4: solo radiale**

■ RS: Raggio tagliente

- **EW: Angolo di registrazione** (intervallo: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)

- **SW: Angolo di affilatura** (intervallo: $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)

- **SUT: Tipo di utensile** (necessario per la sottomodalità **AWG** in **TURN PLUS**)

- Ulteriori parametri utensile:

Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

Parametri speciali per utensili sferici




■ RS: Raggio tagliente

- **EW: Angolo di registrazione** (intervallo: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)

- **DS: Correzione speciale** (posizione della correzione speciale: vedere figura)


- Ulteriori parametri utensile:

Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

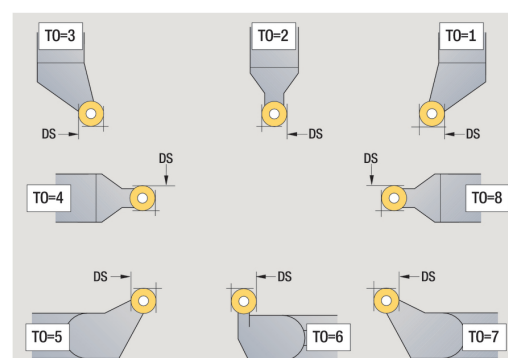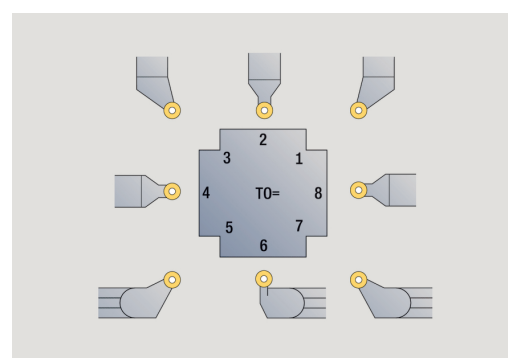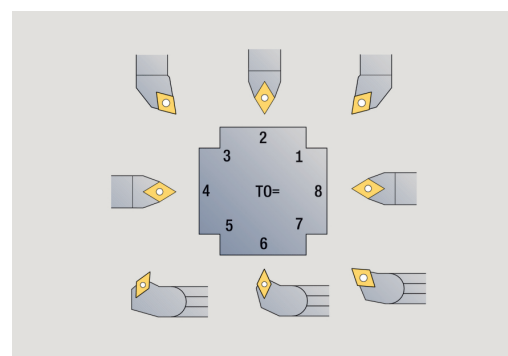


Con **Correzione usura DX, DZ** si compensa l'usura dei lati del tagliente adiacenti al punto di riferimento. La **Correzione speciale DS** compensa l'usura del terzo lato del tagliente.

 Utensili per troncatura



- Premere il softkey **Nuovo utensile**

 

- Premere il softkey **Utens. di tronc.**




Gli utensili per troncatura vengono impiegati per gole, scanalature, tornitura-troncatura e finitura (solo nella modalità **smart.Turn**).

Parametri speciali per utensili per troncatura


- **RS: Raggio tagliente**
- **SW: Angolo di affilatura**
- **SB: Larghezza tagliente**
- **SL: Lunghezza tagliente**
- **DS: Correzione speciale**
- **SUT: Tipo di utensile** (necessario per la sottomodalità **AWG** in **TURN PLUS**)
 - **0: gola**
 - **1: scanalatura**
 - **2: tronc-torn**
- **DN: Larghezza utensile**
- **SD: Diametro stelo**
- **ET: Profond. di penetrazione max.**
- **NL: Lunghezza utile**
- **RW: Angolo di offset** (solo per asse B)
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



Con **Correzione usura DX, DZ** si compensa l'usura dei lati del tagliente adiacenti al punto di riferimento. La **Correzione speciale DS** compensa l'usura del terzo lato del tagliente.

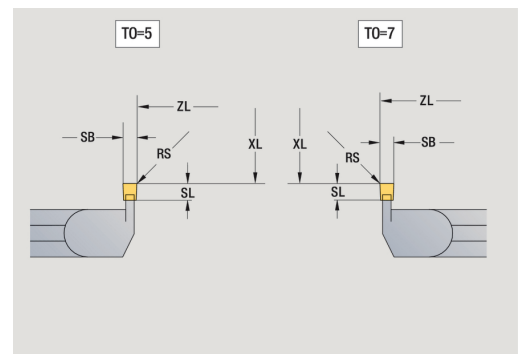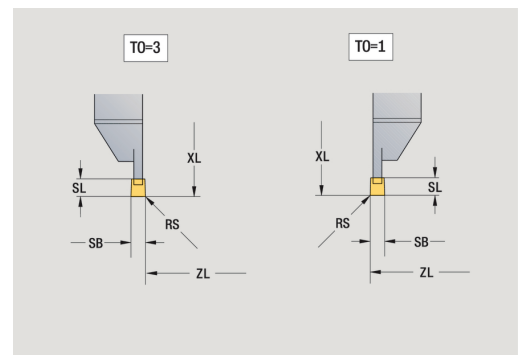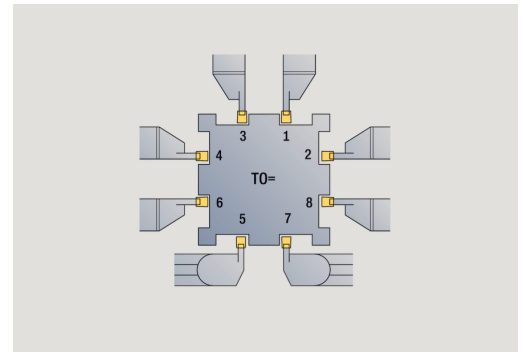

Utensili per filettare

 

- Premere il softkey **Nuovo utensile**






- Premere il softkey **Ut. per filett.**


La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per utensili per filettare

- **RS: Raggio tagliente**
- **SB: Larghezza tagliente**
- **EW: Angolo di registrazione** (intervallo: $0^\circ \leq EW \leq 180^\circ$)
- **SW: Angolo di affilatura** (intervallo: $0^\circ \leq SW \leq 180^\circ$)
- **DN: Larghezza utensile**
- **SD: Diametro stelo**
- **ET: Profond. di penetrazione max.**
- **NL: Lunghezza utile**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

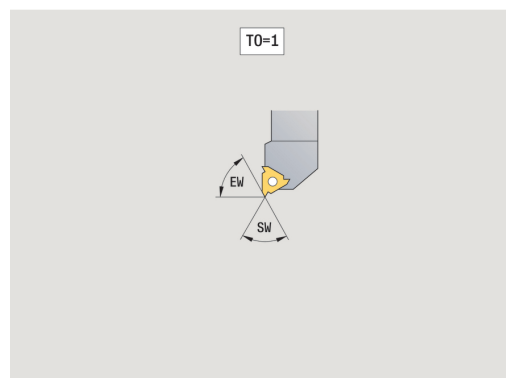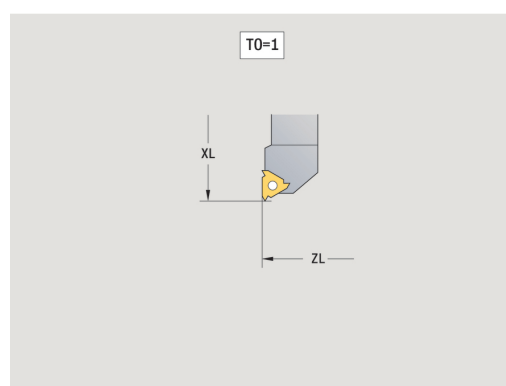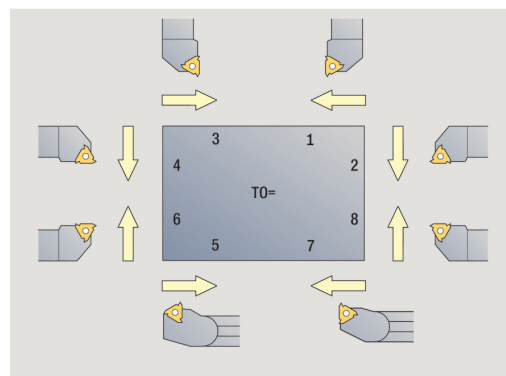

Punte con inserti e a spirale

 

- Premere il softkey **Nuovo utensile**



- Premere il softkey **Utens. di forat.**



- In alternativa per punte con inserti commutare sul dialogo per **Punta con inserti**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per punte a spirale

- **DV: Diametro punta**

- **BW: Angolo di foratura** – angolo dell'inserto della punta

- **AW: Utens. motorizz. no=0/si=1**

Utensile motorizzato: questo parametro stabilisce per foratura e maschiatura se in programmazione di cicli vengono generate istruzioni di comando per il mandrino principale o per l'utensile motorizzato

- **0:** utensile fisso

- **1:** utensile motorizzato

- **NL: Lunghezza utile**

- **RW: Angolo di posizione** – scostamento rispetto alla direzione di lavorazione principale (intervallo: da -90° a $+90^\circ$)

- **AX: Lunghezza di sporgenza in X**

- **FH: Alt. mandrino serr. per ut. azionato**




- **FD: Diametro mandrino di serraggio**

- Ulteriori parametri utensile:




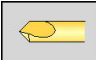
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

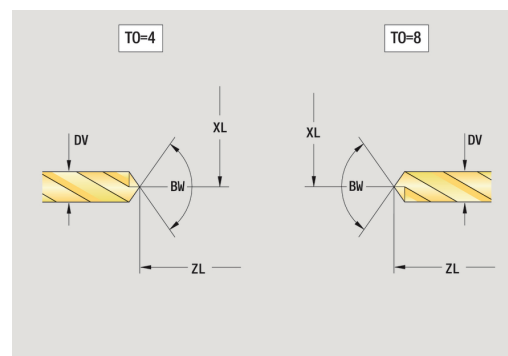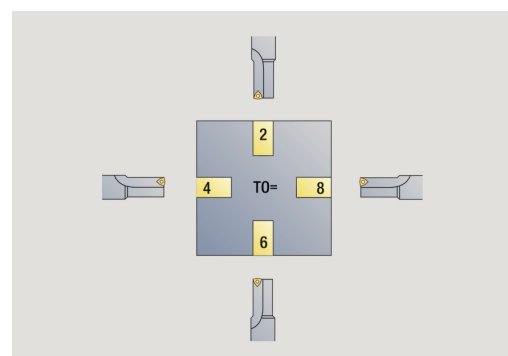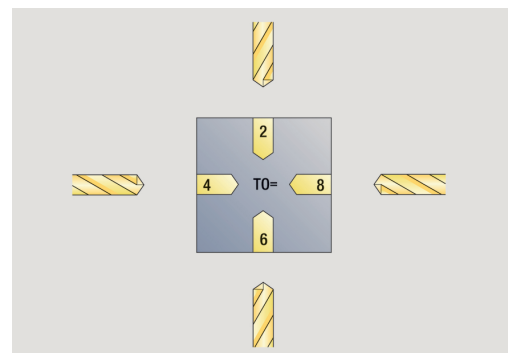

Punte da centro NC


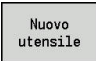
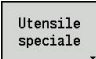
- 
▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
- 
▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
- 
▶ Premere il softkey **Punte speciali**
- 
▶ Premere il softkey **Punta centro NC**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.


Parametri speciali per punte da centro NC

- **DV: Diametro punta**
- **BW: Angolo di foratura** – angolo dell'inserto della punta
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

i Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

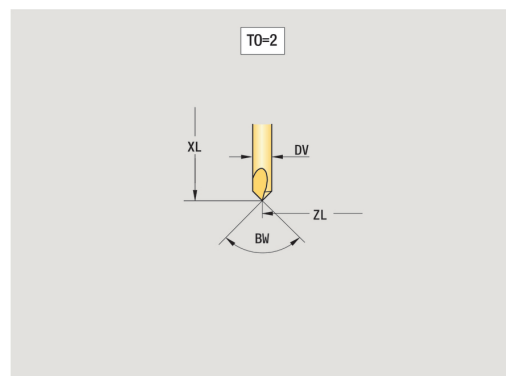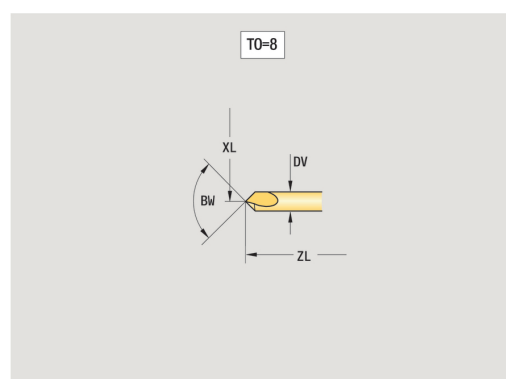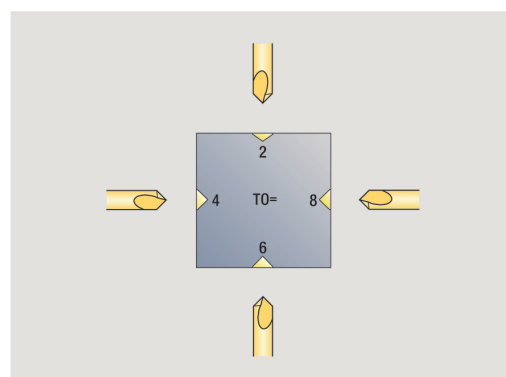

Punte per centrare

 


- Premere il softkey **Nuovo utensile**



- Premere il softkey **Utens. speciale**



 - Premere il softkey **Punte speciali**



- Premere il softkey **Centratore**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.




Parametri speciali per punte per centrare:

- **DV: Diametro punta**
- **DH: Diametro del perno**
- **BW: Angolo di foratura** – angolo dell'inserto della punta
- **SW: Angolo di affilatura**
- **ZA: Lunghezza del perno**
- Ulteriori parametri utensile:




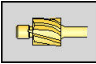
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

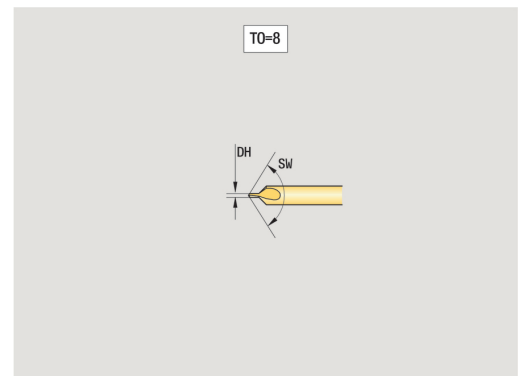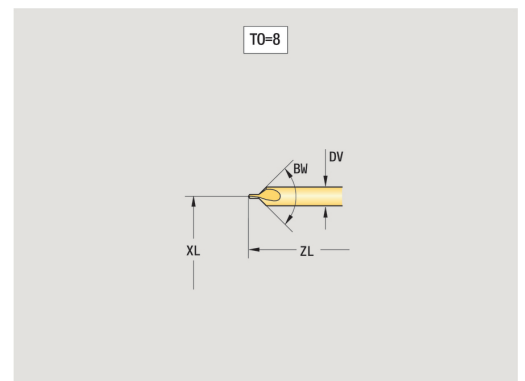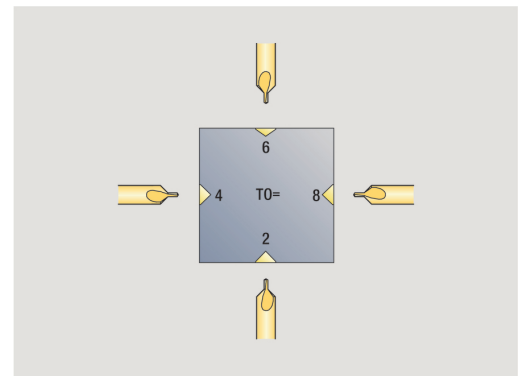

Svasatori con guida

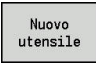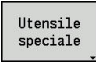-  ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
-  ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
-  ▶ Premere il softkey **Punte speciali**
-  ▶ Premere il softkey **Svasat.con guida**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.




Parametri speciali per svasatori con guida

- **DV: Diametro punta**
- **DH: Diametro del perno**
- **ZA: Lunghezza del perno**
- Ulteriori parametri utensile:


Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

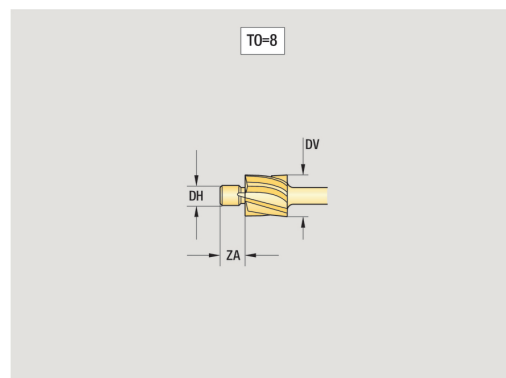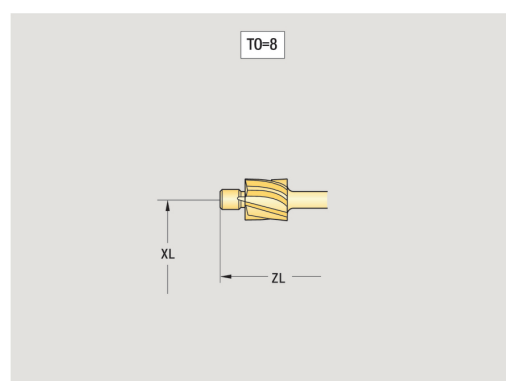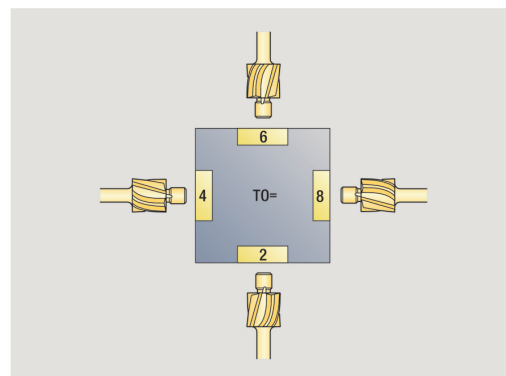

Svasatori

 


- ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**



- ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**



 - ▶ Premere il softkey **Punte speciali**



- ▶ Premere il softkey **Svasatore**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per svasatori




- **DV: Diametro punta**
- **DH: Diametro del perno**
- **BW: Angolo di foratura**

- Ulteriori parametri utensile:





Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

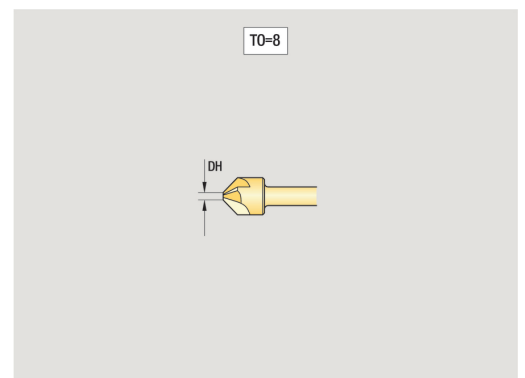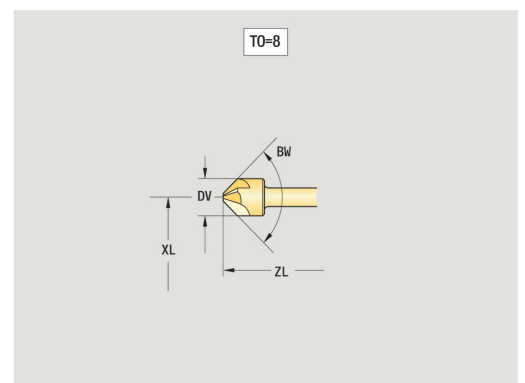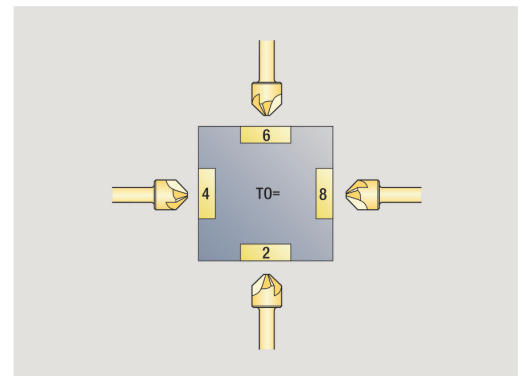

Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

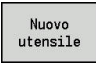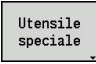

Utensili di alesatura

-  ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
-  ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
-  ▶ Premere il softkey **Punte speciali**
-  ▶ Premere il softkey **Alesatore**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per utensili di alesatura



- **DV: Diametro punta**
- **DH: Diametro del perno**
- **AL: Lungh. taglio**

■ Ulteriori parametri utensile:


Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583




Per foratura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del parametro **Diametro punta DV**.

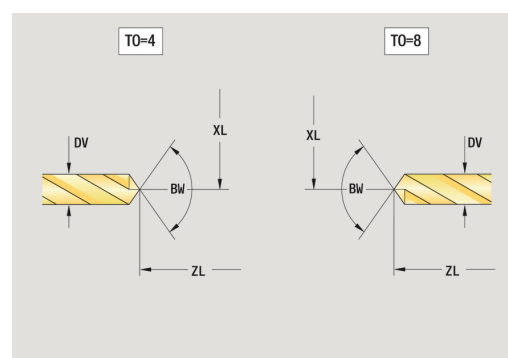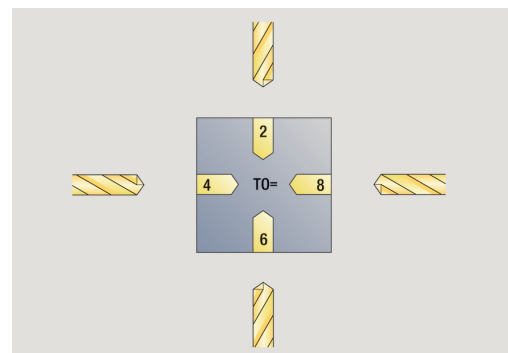

Maschi

 

- Premere il softkey **Nuovo utensile**

 

- Premere il softkey **Utens. maschiati.**




La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per maschi


- **DV: Diametro filetto**
- **HG: Passo filetto**
- **AL: Lungh. taglio**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583




Il **Passo filetto HG** viene considerato se nel ciclo di maschiatura non è indicato il relativo parametro.

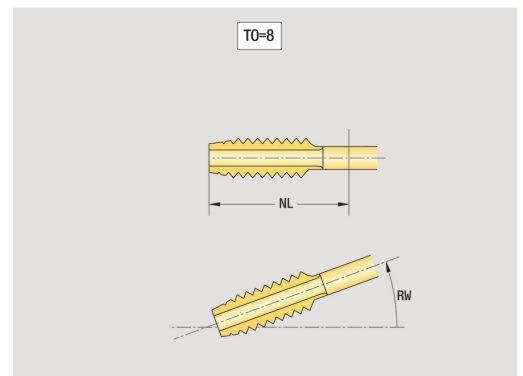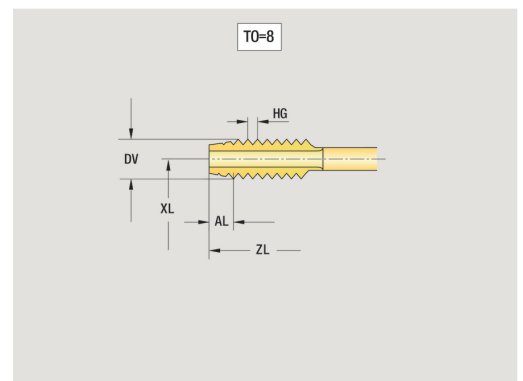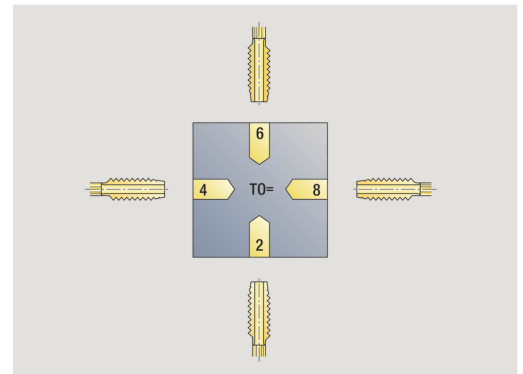

Utensili per fresare standard

 

- Premere il softkey **Nuovo utensile**

 

- Premere il softkey **Fresa**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.




Parametri speciali per utensili per fresare standard

- **DV: Diametro della fresa**
- **AZ: Numero di denti**
- **DD: Correzione speciale**
- **SL: Lunghezza tagliente**
- **R2: Raggio utensile 2**
- **DR2: Maggioraz. raggio UT 2**
- Ulteriori parametri utensile:





Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



- In caso di fresatura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del **Diametro fresa DV**
- Il parametro **Numero di denti AZ** viene considerato in caso di **G193 Avanz.per dente**

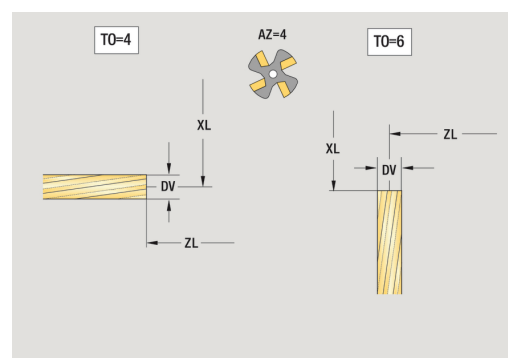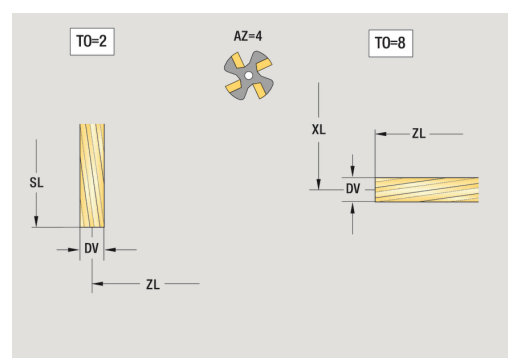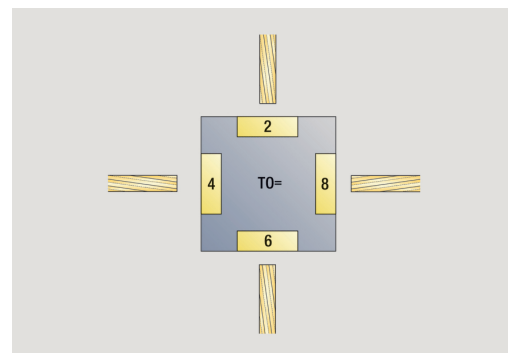

Utensili per fresare filetti

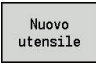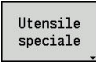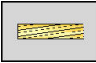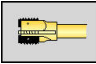-  ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
-  ▶ Premere il softkey **Utensile speciale**
-  ▶ Premere il softkey **Fresa**
-  ▶ Premere il softkey **Fresa per filettare**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.




Parametri speciali per utensili per fresare filetti

- **DV: Diametro della fresa**
- **AZ: Numero di denti**
- **FB: Larghezza/altezza fresa**
- **HG: Passo filetto**
- **DD: Correzione speciale**
- Ulteriori parametri utensile:




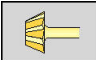
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



- In caso di fresatura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del **Diametro fresa DV**
- Il parametro **Numero di denti AZ** viene considerato in caso di **G193 Avanz.per dente**

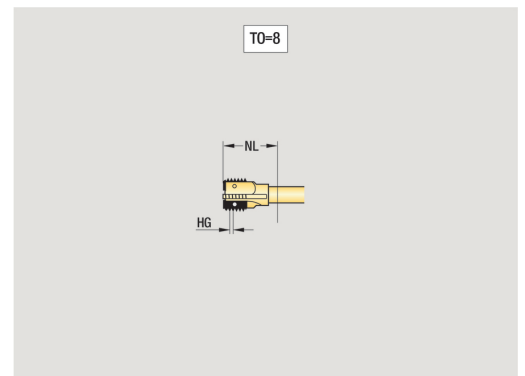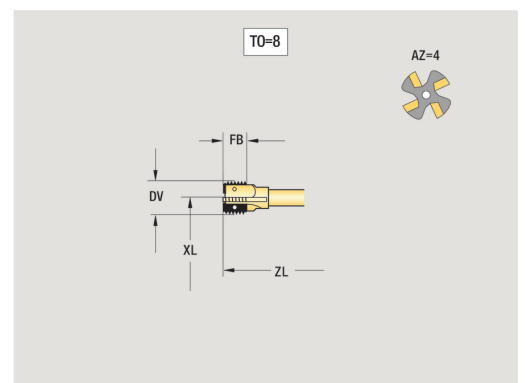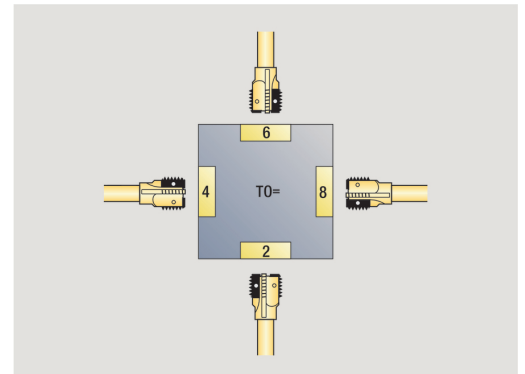

Utensili per fresare ad angolo

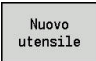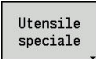-  ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
-  ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
-  ▶ Premere il softkey **Utensili per fresare speciali**
-  ▶ Premere il softkey **Fresa ad angolo**




La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per utensili per fresare ad angolo





- **DV: Diametro della fresa**
 - **AZ: Numero di denti**
 - **FB: Larghezza/altezza fresa**
 - **FB < 0:** diametro fresa grande davanti
 - **FB > 0:** diametro fresa grande dietro
 - **FW: Angolo fresa**
 - **DD: Correzione speciale**
 - Ulteriori parametri utensile:
- Ulteriori informazioni:** "Parametri utensile generali", Pagina 583



- In caso di fresatura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del **Diametro fresa DV**
- Il parametro **Numero di denti AZ** viene considerato in caso di **G193 Avanz.per dente**

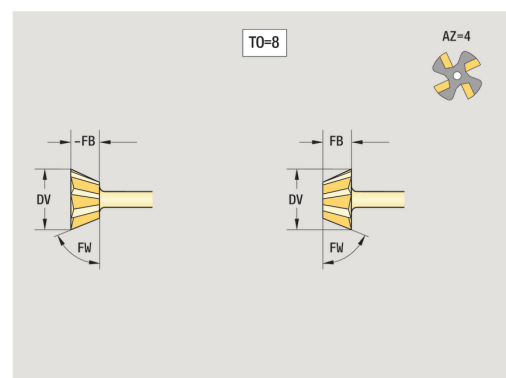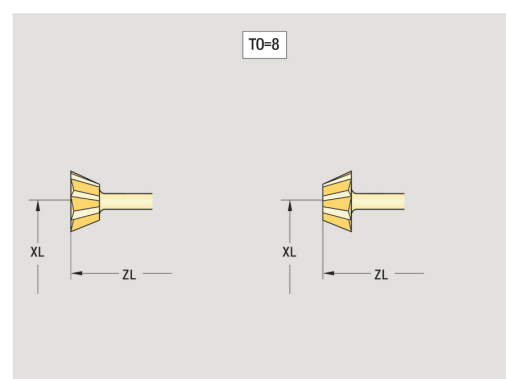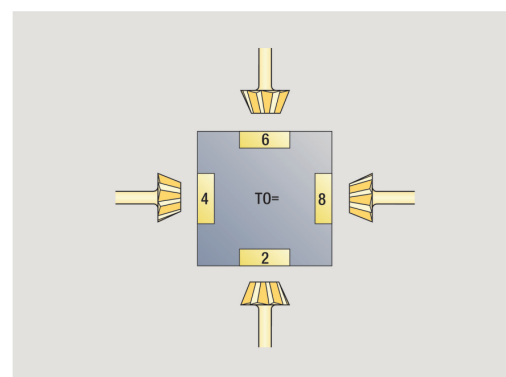

Punte di fresatura

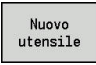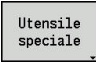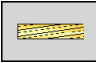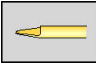- 
▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
- 
▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
- 
▶ Premere il softkey **Utensili per fresare speciali**
- 
▶ Premere il softkey **Punta di fresat.**




La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per punte di fresatura




- **DV: Diametro della fresa**
- **AZ: Numero di denti**
- **SL: Lunghezza tagliente**
- **FW: Angolo fresa**
- **DD: Correzione speciale**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583



- In caso di fresatura con **Velocità di taglio costante** il numero di giri del mandrino viene calcolato sulla base del **Diametro fresa DV**
- Il parametro **Numero di denti AZ** viene considerato in caso di **G193 Avanz.per dente**

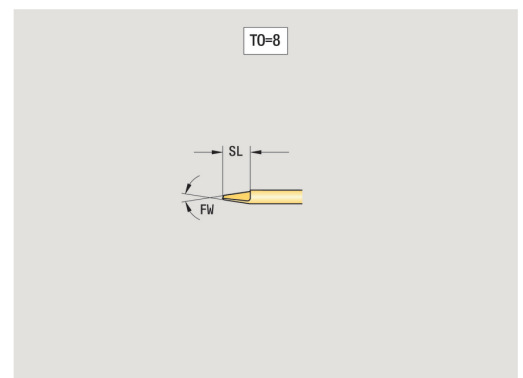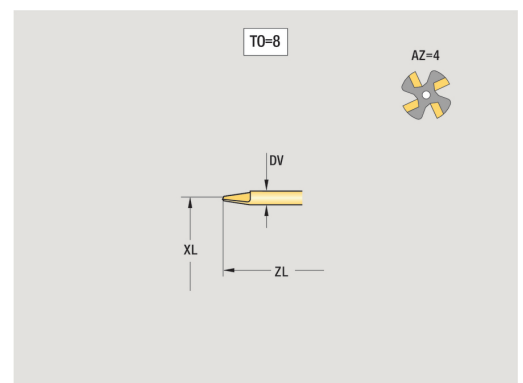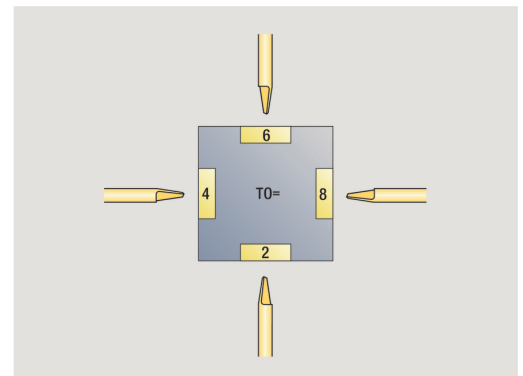




Utensili per zigrinare

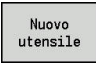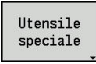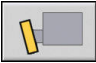-  ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**
-  ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**
-  ▶ Premere il softkey **UT x zigrinare**


La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per utensili per zigrinare


- **SL: Lunghezza tagliente**
- **EW: Angolo di registrazione**
- **SB: Larghezza tagliente**
- **DN: Larghezza utensile**
- **SD: Diametro stelo**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

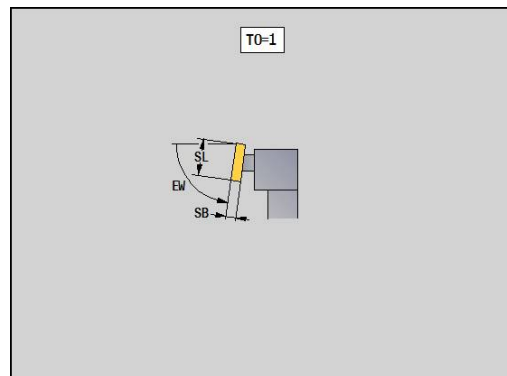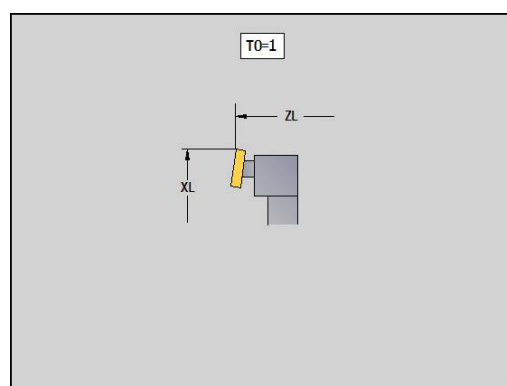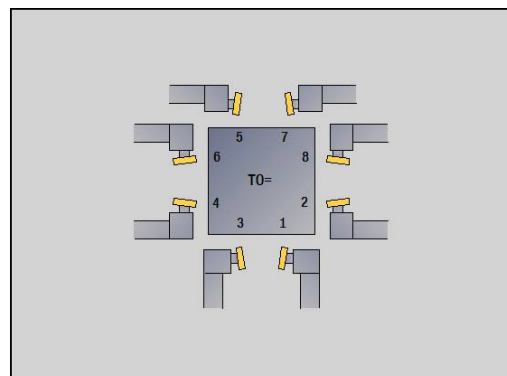


Tastatori di misura

 


- ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**

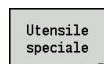

 - ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**



 - ▶ Premere il softkey **Sistemi di manipolazione e tastatori di misura**



- ▶ Premere il softkey **Tastatore**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per tastatori di misura




- **TP: Numero tastatore**
- **SD: Diametro sfera**
- **CA1: Offset centr. asse princ** – definizione con i cicli di calibrazione **G747** e **G748**
- **CA2: Offset centr. asse second** – definizione con i cicli di calibrazione **G747** e **G748**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583




I valori di correzione **CA1** e **CA2** possono essere editati anche manualmente nella maschera utensile.




Consultare il manuale della macchina.
Per l'impiego di sistemi di tastatura 3D il costruttore della macchina predispone il controllo numerico.
Solo impiegando i sistemi di tastatura HEIDENHAIN, HEIDENHAIN si assume la garanzia del funzionamento dei cicli di tastatura!

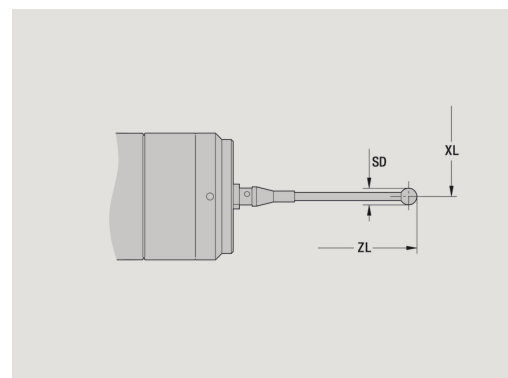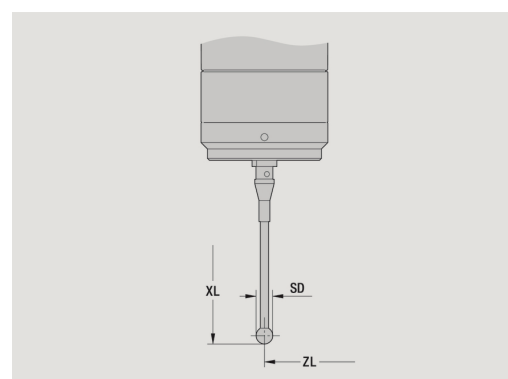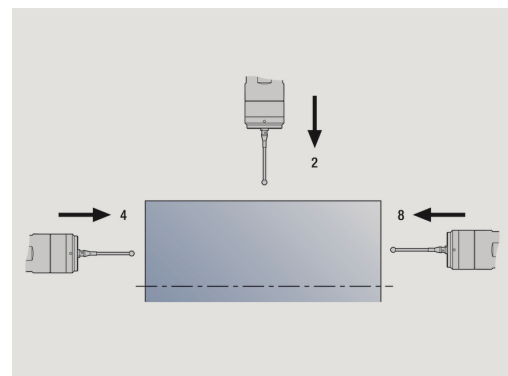


Utensili di arresto

 


- ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**

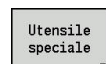

 - ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**



 - ▶ Premere il softkey **Sistemi di manipolazione e tastatori di misura**






- ▶ Premere il softkey **Utensile di terminaz.**


La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per utensili di arresto

- **DD: Correzione speciale**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

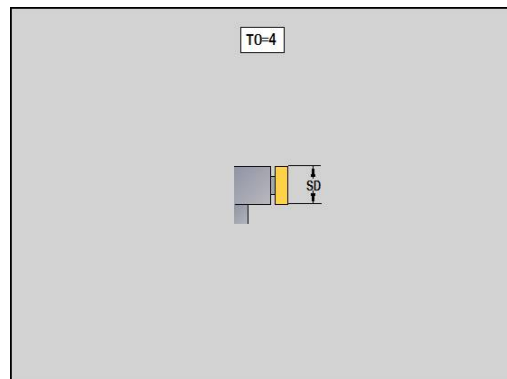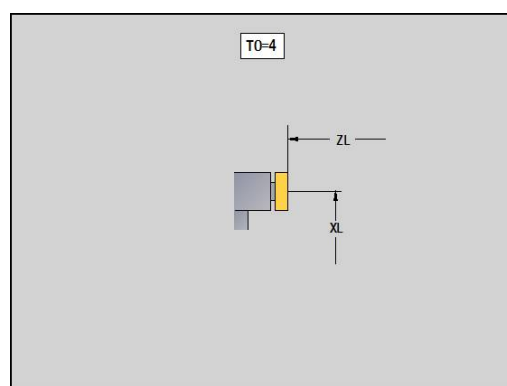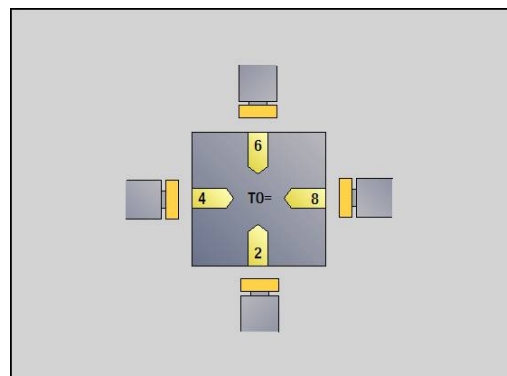


Pinze

 


- ▶ Premere il softkey **Nuovo utensile**



 - ▶ Premere il softkey **Utens. speciale**



 - ▶ Premere il softkey **Sistemi di manipolazione e tastatori di misura**






- ▶ Premere il softkey **Pinze**

La grafica di supporto illustra la quotatura degli utensili.

Parametri speciali per pinze

- **DD: Correzione speciale**
- Ulteriori parametri utensile:
Ulteriori informazioni: "Parametri utensile generali", Pagina 583

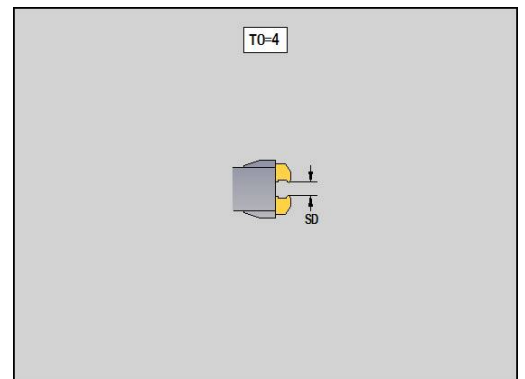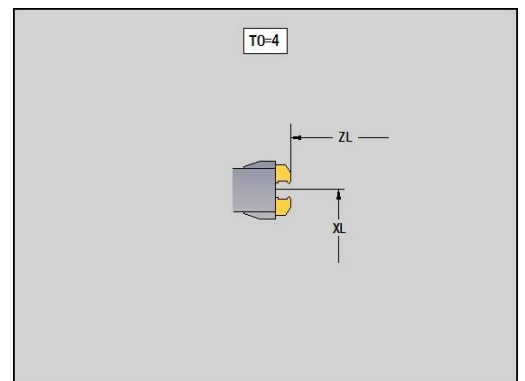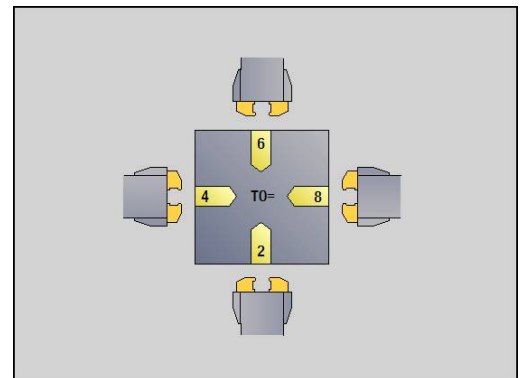

8.4 Database dati tecnologici

Il database dati tecnologici gestisce i dati di taglio in funzione del tipo di lavorazione, del materiale da lavorare e del materiale del tagliente. La figura a lato illustra la struttura del database. Ogni singolo cubo rappresenta un record dati di taglio.

Nella versione base il database dati tecnologici prevede 9 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente. A richiesta il database può essere ampliato a 62 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente.


Il controllo numerico determina i criteri come illustrato di seguito.

- **Tipo di lavorazione:** nella programmazione di cicli (sottomodalità **Autoappr.**) un tipo di lavorazione è assegnato ad ogni ciclo e nella modalità **smart.Turn** ad ogni Unit
- **Materiale da lavorare:** nella programmazione di cicli viene definito il materiale da lavorare nel **menu TSF** e nella modalità **smart.Turn** nella sezione INTEST. PROG.
- **Materiale del tagliente:** ogni descrizione dell'utensile comprende il materiale del tagliente

Sulla base di questi tre criteri il controllo numerico accede ad un record dati di taglio (rappresentato in giallo in figura) e genera su tale base la proposta di dati tecnologici.

Spiegazione delle abbreviazioni impiegate in figura

- **Task:** tipo di lavorazione
- **WS:** materiale da lavorare
- **SS:** materiale del tagliente

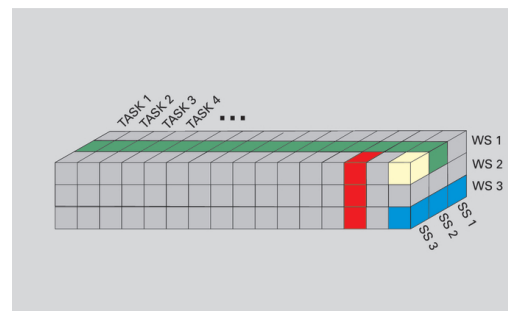

Tipi di lavorazione

Preforatura	Non utilizzato
Sgross.	2
Finitura	3
Tornit. filett.	4
Troncatura profilo	5
Troncatura	6
Centratura	9
Foratura	8
Svasatura	9
Alesatura	Non utilizzato
Maschiatura	11
Fresatura	12
Finitura a fresa	13
Sbavatura	14
Incisione	15
Torn.troncatura	16

La sottomodalità Editor dati tecnologici

La sottomodalità **Editor tecnologia** può essere richiamata dalle modalità **Editor utensile** e **smart.Turn**.

Sono supportati gli accessi al database delle seguenti combinazioni:

- Combinazioni di tipo di lavorazione-materiale da lavorare (blu)
- Combinazioni di tipo di lavorazione-materiale del tagliente (rosso)
- Combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente (verde)

 
Editing di denominazioni materiale da lavorare e materiale del tagliente: la sottomodalità **Editor tecnologia** gestisce una lista con le denominazioni di materiale da lavorare e materiale del tagliente.

È possibile

- **inserire** nuovi materiali da lavorare o materiali del tagliente
- **non modificare** le denominazioni di materiali da lavorare e materiali del tagliente
- **cancellare** le denominazioni di materiali da lavorare o materiali del tagliente. Vengono cancellati anche i relativi dati di taglio

Spiegazione delle abbreviazioni impiegate in figura

- **Task: Tipo di lavorazione**
- **WS: Materiale**
- **SS: Materiale tagliente**



Alla cancellazione delle descrizioni dei materiali da lavorare o del tagliente vengono cancellati anche i relativi dati di taglio.

 
- Per i relativi programmi e utensili il controllo numerico non è in grado di determinare i dati di taglio

Editing dei dati di taglio: i dati di taglio di una combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliente vengono denominati come **record dati**.


È possibile

- assegnare dati di taglio a una combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliente e realizzare un nuovo record dati
- cancellare dati di taglio di una combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliente (un record dati)

La sottomodalità **Editor tecnologia** può essere richiamata nella modalità **Editor utensile**:



- Premere il softkey **Altre tabelle**

 

- Premere il softkey **Editor tecnologia**

Editing della lista dei materiali da lavorare o materiali del tagliente

Modifica della lista dei materiali da lavorare



- ▶ Selezionare l'opzione **Lista dei materiali**
- ▶ L'editor apre la lista con le denominazioni dei materiali da lavorare



Inserimento del materiale da lavorare

- ▶ Premere il softkey **Aggiungi materiale**
- ▶ Registrare la denominazione del materiale da lavorare (al massimo 16 caratteri)
- ▶ Il numero di ordinazione assegnato è progressivo



Cancellazione del materiale da lavorare

- ▶ Premere il softkey **Cancella materiale**
- ▶ Dopo la domanda di conferma il controllo numerico cancella il materiale da lavorare con tutti i relativi dati di taglio

Modifica della lista dei materiali del tagliente



- ▶ Selezionare l'opzione **Mat. tagl.**
- ▶ L'editor apre la lista con le denominazioni dei materiali del tagliente



Inserimento del materiale del tagliente

- ▶ Premere il softkey **Aggiungi mat. tagl.**
- ▶ Registrare le denominazioni del materiale del tagliente (al massimo 16 caratteri)
- ▶ Il numero di ordinazione assegnato è progressivo



Cancellazione del materiale del tagliente

- ▶ Premere il softkey **Cancella mat. tagl.**
- ▶ Dopo la domanda di conferma il controllo numerico cancella il materiale del tagliente con tutti i relativi dati di taglio



Il numero di ordinamento determina esclusivamente la sequenza all'interno della lista.

Modifica del numero di ordinamento

- ▶ Selezionare il numero di ordinamento
- ▶ Premere il softkey **Editing campo**
- ▶ Immettere un nuovo numero



L'estensione della lista dei materiali da lavorare e materiali del tagliente non genera alcun dato di taglio. Il record per i dati di taglio di una nuova combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliente viene creato se richiesto con il softkey **Nuovo record dati**.

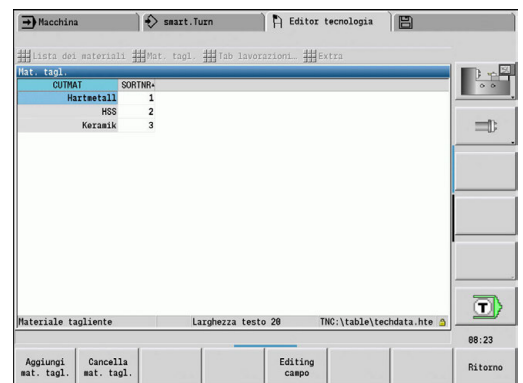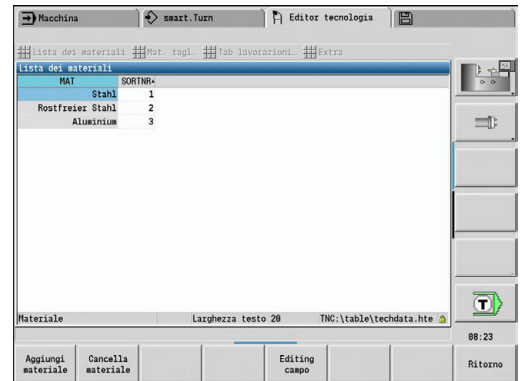

Editing dei dati di taglio

- ▶ Richiamare la tabella con i dati di taglio



- ▶ Con i tasti cursore selezionare il campo dei dati di taglio da modificare



- ▶ Premere il softkey **Editing campo**

- ▶ Inserire il valore



- ▶ Premere il tasto **ENT**

Creazione di nuovi dati di taglio

- ▶ Impostare una combinazione qualsiasi di materiale da lavorare-materiale del tagliante



- ▶ Premere il softkey **Nuovo record dati**
- ▶ La sottomodalità **Editor tecnologia** apre il dialogo **Nuovi dati di taglio**.
- ▶ Impostare la combinazione desiderata di materiale da lavorare-materiale del tagliante
- ▶ Decidere se deve essere impiegata come proposta una combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliante già presente. In caso contrario vengono predefinite con **0** tutte le voci



- ▶ Premere il softkey **OK**

Cancellazione del record con i dati di taglio

- ▶ Impostare la combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliante (record dati) da cancellare



- ▶ Premere il softkey **Cancella dati**
- ▶ La sottomodalità **Editor tecnologia** richiede di confermare la cancellazione del record dati



- ▶ Premere il softkey **SI**
- ▶ La sottomodalità **Editor tecnologia** cancella il record dati della combinazione indicata di materiale da lavorare-materiale del tagliante

9

**Modalità operativa
Organizzazione**

9.1 La modalità operativa Organizzazione

La modalità operativa **Organizzazione** comprende le funzioni per la comunicazione con gli altri sistemi, per il backup dei dati, per l'impostazione dei parametri e per la diagnostica.

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- **Codice di login:** determinate impostazioni di parametri e funzioni possono essere eseguite soltanto da personale autorizzato. In questo contesto si esegue il login utente con un codice numerico
- **Impostazioni di parametri:** con i parametri è possibile adeguare il controllo numerico alle proprie esigenze e necessità. Nell'opzione Parametri macchina si consultano e si modificano i parametri
- **Trasfer.:** la sottomodalità **Trasfer.** viene impiegata per lo scambio di dati con altri sistemi o per eseguire backup di dati. Esso include importazione ed esportazione di programmi, parametri e dati utensili
- **Diagnostica:** in Diagnostica sono disponibili funzioni per il monitoraggio del sistema e per il supporto della ricerca guasti



Le funzioni di Dati di configurazione e Diagnostica sono riservate al personale addetto alla messa in servizio e all'assistenza.

Numeri software

I seguenti numeri software compaiono sullo schermo del controllo numerico dopo la selezione del softkey **Chiave**:

- HEIDENHAIN
 - **Tipo Contr.:** denominazione del controllo numerico (viene gestito da HEIDENHAIN)
 - **NC-SW:** numero del software NC (gestito da HEIDENHAIN)
 - **NCK:** numero del software NC (gestito da HEIDENHAIN)
- Functional Safety
 - **MC-FS:** software SKERN di MC
 - **CC-FS:** software SKERN del numero CC x
 - **SPLC-SW:** numero del programma SPLC
- PLC
 - **PLC-SW:** numero o nome del software PLC (gestito dal costruttore della macchina)



Il sistema di sicurezza Functional Safety FS viene visualizzato soltanto se disponibile sulla macchina.

Codice di login

Codice di login (numero codice)	Possibilità
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifica di parametri macchina selezionati ■ Sottomodalità Trasfer.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Invio o ricezione di programmi ■ Creazione service file
123	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifica di tutti i parametri macchina ■ Sottomodalità Trasfer.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Backup parametri ■ Backup e Restore utensili
net123	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impostazione della configurazione di rete (nome controllo numerico o DHCP) ■ Sottomodalità Trasfer.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Backup parametri ■ Backup e Restore utensili
sik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dialogo opzioni ■ Dialogo per l'attivazione di opzioni software in SIK (System Identification Key)
Codice service	<ul style="list-style-type: none"> ■ Editing dei dati di configurazione ■ Funzioni diagnostiche ■ Restore parametri

9.2 Parametri

Editor di parametri

L'inserimento dei valori dei parametri si esegue mediante l'editor di configurazione.

Ogni oggetto parametrico presenta un nome, ad es.

CfgDisplayLanguage (N. 101300), che consente di trarre indicazioni sulla funzione dei parametri sottostanti. Per rendere univoca l'identificazione, ciascun oggetto possiede una cosiddetta **Key**.

All'inizio di ciascuna riga dell'albero dei parametri il controllo numerico visualizza un'icona che fornisce informazioni supplementari su tale riga. Le icone hanno il seguente significato.

Icona	Significato
	diramazione presente ma chiusa
	diramazione aperta
	oggetto vuoto, non può essere aperto
	parametro macchina inizializzato
	parametro macchina non inizializzato (opzionale)
	può essere letto ma non editato
	non può essere letto né può essere editato

Parametri macchina (parametri utente)


Il comportamento del controllo numerico può essere modificato con l'ausilio dei parametri macchina.

I parametri rilevanti per l'impiego quotidiano sono organizzati come Parametri utente.



Consultare il manuale della macchina.

Il costruttore della macchina può mettere a disposizione altri parametri macchina come parametri utente.

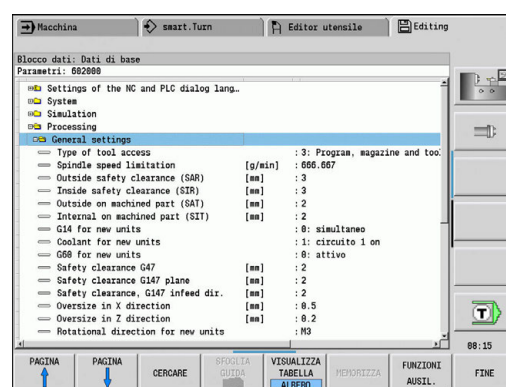

Editing di parametri macchina

Editing di parametri macchina



- ▶ Premere il softkey **Chiave**



- ▶ Inserire il codice numerico 123
- ▶ In alternativa premere il softkey **PARAMETRI UTENTI**

Visualizzazione del testo di guida

Attivazione del testo di guida




- ▶ Portare il cursore sul parametro



- ▶ Premere il tasto **Info**
- ▶ L'editor di parametri apre la finestra con le informazioni su questo parametro.



- ▶ Premere di nuovo il tasto **Info**
- ▶ L'editor di parametri chiude la finestra con le informazioni su questo parametro.

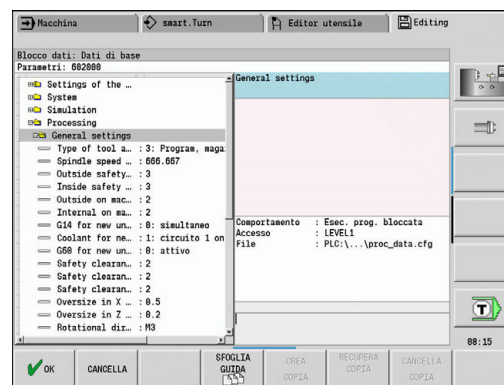

Ricerca di parametri


Ricerca di parametri



- ▶ Premere il softkey **CERCARE**



- ▶ Inserire i criteri di ricerca
- ▶ Premere di nuovo il softkey **CERCARE**

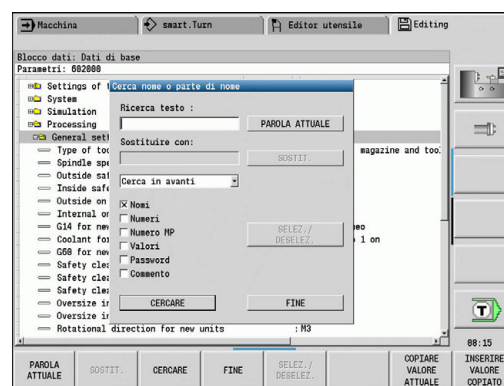

Uscita dall'editor di parametri

Uscita dall'editor di parametri



- ▶ Premere il softkey **FINE**

Lista dei parametri macchina

Impostazione della lingua

Impostazione della lingua di dialogo NC e PLC (N. 101300)

Lingua di dialogo NC (N. 101301)

ENGLISH
GERMAN
CZECH
FRENCH
ITALIAN
SPANISH
PORTUGUESE
SWEDISH
DANISH
FINNISH
DUTCH
POLISH
HUNGARIAN
RUSSIAN
CHINESE
CHINESE_TRAD
SLOVENIAN
KOREAN
NORWEGIAN
ROMANIAN
SLOVAK
TURKISH

Lingua di dialogo PLC (N. 101302)

Vedere Lingua di dialogo NC

Lingua del messaggio di errore PLC (N. 101303)

Vedere Lingua di dialogo NC

Lingua di guida (N. 101304)

Vedere Lingua di dialogo NC

Impostazioni generali

Sistema

Definizione dell'unità di misura valida per la visualizzazione (N. 101100)

Unità di misura per visualizzazione e interfaccia utente (N. 101101)

metrico: impiegare il sistema metrico

inch: impiegare il sistema in pollici

Impostazioni generali

Sistema

Impostazioni generali di visualizzazione (N. 604800)

Visualizzazione assi (N. 604803)

Default**RIF.REALE: valore reale****RIF.NOM.: valore nominale****INSEG: errore di inseguimento****DIST: percorso residuo**

Anteprima per selezione programma (N. 604804)

TRUE: con visualizzazione dell'anteprima per selezione programma**FALSE: senza visualizzazione dell'anteprima per la selezione programma**

Senza visualizzazione avvertimenti finecorsa (N. 604805)

TRUE: senza visualizzazione di alcun avvertimento di finecorsa, se un asse è posizionato sul finecorsa software**FALSE: con visualizzazione dell'avvertimento di finecorsa**

Sistema

Impostazioni per la modalità Automatica (N. 601800)

Gestione durata (N. 601801)

On: monitoraggio durata attivo**Off: monitoraggio durata inattivo**

Esecuzione programma con ultimo ciclo selezionato (N. 601809)

On: alla selezione dell'esecuzione programma è attivo l'ultimo ciclo selezionato**Off: alla selezione dell'esecuzione programma è attivo il primo ciclo**

Termina ricerca blocco iniziale dopo blocco iniziale (N. 601810)

TRUE: l'esecuzione del programma ha inizio dopo una ricerca del blocco iniziale con il successivo blocco NC**FALSE: l'esecuzione del programma ha inizio dopo una ricerca del blocco iniziale con il blocco NC selezionato**

Misurazione speciale di utensili sferici (N. 601812)

On: la punta di un utensile sferico, che non presenta alcun orientamento utensile neutro (TO diverso da 2, 4, 6, 8), viene misurata all'immissione di un angolo di inclinazione di 90° come un utensile neutro**Off: la punta di un utensile sferico, che non presenta alcun orientamento utensile neutro (TO diverso da 2, 4, 6, 8), viene misurata all'immissione di un angolo di inclinazione di 90° sul punto della punta utensile corrispondente all'orientamento**

Selezione programma automatica (N. 601814)

On: l'ultimo programma attivo viene automaticamente selezionato con "Esecuzione programma"**Off: l'ultimo programma attivo non viene automaticamente selezionato con "Esecuzione programma"**

Impostazioni generali

Sistema

Misurazione utensile (N. 604600)

Avanzamento di misura (N. 604602)

[mm/min]: velocità di avanzamento per l'avvicinamento del tastatore di misura

Percorso di misura (N. 604603)

[mm]: il tastatore deve essere attivato all'interno del percorso di misura. In caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore

Sistema

Impostazioni per modalità Macchina (N. 604900)

Salva ciclo senza simulazione (N. 604903)

TRUE: il ciclo può essere salvato senza precedente simulazione o esecuzione

FALSE: il ciclo può essere salvato solo con precedente simulazione o esecuzione

Esecuzione cambio utensile con Start NC (N. 604904)

TRUE: il cambio utensile con il dialogo TSF viene eseguito con Start ciclo

FALSE: il cambio utensile non viene eseguito con Start ciclo

Dialoghi separati per cambio utensile. Velocità e avanzamento (TSF) (N. 604906)

TRUE: immissione dei dati per cambio utensile, velocità e avanzamento in dialoghi separati

FALSE: dialogo TSF con immissione di tutti i dati di taglio

Sistema

Impostazioni per il monitoraggio del carico (N. 124700)

Attivazione del monitoraggio del carico (N. 124701)

TRUE: il monitoraggio del carico è attivo

FALSE: il monitoraggio del carico è inattivo

Fattore valore limite -1 dell'utilizzo (N. 124702)

[%]: questo valore moltiplicato per il valore di riferimento determinato della lavorazione di riferimento definisce il valore limite -1 dell'utilizzo

Fattore valore limite -2 dell'utilizzo (N. 124703)

[%]: questo valore moltiplicato per il valore di riferimento determinato della lavorazione di riferimento definisce il valore limite -2 dell'utilizzo

Fattore valore limite dell'utilizzo totale (N. 124704)

[%]: questo valore moltiplicato per il valore di riferimento determinato della lavorazione di riferimento definisce il valore limite dell'utilizzo totale

Impostazioni per i canali

Canali

CH_NC1

Configurazione dei cicli di lavorazione (N. 201000)

Senza visualizzazione avvertimento "Materiale residuo presente" (N. 201010)

On: senza visualizzazione avvertimento**Off: con visualizzazione avvertimento**

Impostazioni per la simulazione

Simulazione

Impostazioni generali (N. 114800)

Riavvio con M99 (N. 114801)

On: la simulazione ricomincia all'inizio del programma**Off: la simulazione si arresta**

Ritardo percorso (N. 114802)

[s]: tempo di attesa dopo ogni rappresentazione del percorso. Si può così influire sulla velocità di simulazione

Finecorsa software attivo (N. 114803)

On: finecorsa software attivo anche nella simulazione**Off: finecorsa software inattivo nella simulazione**

Simulazione

Tempi di lavorazione per funzioni NC in generale (N. 115000)

Supplemento di tempo per cambio utensile (N. 115001)

[s]: questi tempi vengono impiegati come tempi passivi per la funzione Determinazione dei tempi

Supplemento di tempo per cambio gamma (N. 115002)

[s]: questi tempi vengono impiegati come tempi passivi per la funzione Determinazione dei tempi

Supplemento di tempo in generale per funzioni M (N. 115003)

[s]: questi tempi vengono impiegati come tempi passivi per la funzione Determinazione dei tempi

Impostazioni per la simulazione

Simulazione

Tempi di lavorazione per funzioni M (N. 115100): supplementi di tempo specifici per max 20 funzioni M

T01 (N. 115100)

Numero della funzione M

Tempo di lavorazione della funzione M

[s]: la definizione dei tempi somma questo tempo al supplemento di tempo generale per funzioni M

TXX (N. 115100)

Vedere T01

Simulazione

Definizione della grandezza (standard) della finestra (N. 115200): la simulazione adatta le dimensioni della finestra alla parte grezza. Se non è programmata una parte grezza, la simulazione viene eseguita con la grandezza finestra standard

Posizione punto zero in X (N. 115201)

[mm]: distanza dell'origine delle coordinate dal bordo inferiore della finestra

Posizione punto zero in Z (N. 115202)

[mm]: distanza dell'origine delle coordinate dal bordo sinistro della finestra

Delta X (N. 115203)

[mm]: estensione verticale della finestra grafica

Delta Z (N. 115204)

[mm]: estensione orizzontale della finestra grafica

Simulazione

Definizione della grandezza (standard) della parte grezza (N. 115300): se in DIN PLUS non è programmata alcuna parte grezza, la simulazione viene eseguita con la parte grezza standard

Diametro esterno (N. 115301)

[mm]

Lunghezza parte grezza (N. 115302)

[mm]

Lato destro parte grezza (N. 115303)

[mm]

Diametro interno (N. 115304)

[mm]

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Impostazioni generali (N. 602000)

Tipo di accesso utensile (N. 602001)

- 0: solo da programma NC, quindi da tabella utensili**
- 1: solo da programma NC**
- 2: solo da programma NC, quindi da magazzino**
- 3: solo da programma NC, quindi da magazzino, poi da tabella utensili**

Distanza di sicurezza esterna (SAR) (N. 602005)

[mm]: distanza di sicurezza esterna su parte grezza

Distanza di sicurezza interna (SIR) (N. 602006)

[mm]: distanza di sicurezza interna su parte grezza

Esterna su pezzo lavorato (SAT) (N. 602007)

[mm]: distanza di sicurezza esterna su pezzo lavorato

Interna su pezzo lavorato (SIT) (N. 602008)

[mm]: distanza di sicurezza interna su pezzo lavoratoG14 per nuove Unit (N. 602009): valore predefinito per Punto cambio utensile G14
senza asse

- 0: simultaneo**
- 1: prima X, poi Z**
- 2: prima Z, poi X**
- 3: solo X**
- 4: solo Z**
- 5: solo Y**
- 6: simultaneo con Y**

Refrigerante per nuove Unit (N. 602010): valore predefinito per Refrigerante CLT

- 0: senza**
- 1: circuito 1 on**
- 2: circuito 2 on**

G60 per nuove Unit (N. 602011): valore predefinito per zona di sicurezza G60

- 0: attivo**
- 1: inattivo**

Distanza di sicurezza G47 (N. 602012)

[mm]: valore predefinito per distanza di sicurezza G47

Distanza di sicurezza G147 Piano (N. 602013)

[mm]: valore predefinito per distanza di sicurezza SCK

Distanza di sicurezza G147 Direzione di accostamento (N. 602014)

[mm]: valore predefinito per distanza di sicurezza SCI

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Sovrametallo in direzione X (N. 602015)

[mm]: valore predefinito per sovrmetalto (X) I

Sovrametallo in direzione Z (N. 602016)

[mm]: valore predefinito per sovrmetalto (Z) K

Senso di rotazione per nuove Unit (N. 602017): valore predefinito per senso di rotazione MD

M3

M4

Spostamento origine (N. 602022)

On: AAG genera uno spostamento origine

Off: AAG non genera alcun spostamento origine

Spigolo frontale autocentrante su mandrino principale (N. 602018)

[mm]: posizione dello spigolo mandrino frontale in Z per il calcolo dell'origine pezzo

Spigolo frontale autocentrante su contromandrino (N. 602019)

[mm]: posizione dello spigolo mandrino frontale in Z per il calcolo dell'origine pezzo

Larghezza griffe su mandrino principale (N. 602020)

[mm]: larghezza griffe in Z per il calcolo dell'origine pezzo

Larghezza griffe su contromandrino (N. 602021)

[mm]: larghezza griffe in Z per il calcolo dell'origine pezzo

Conversione dei profili ICP (N. 602023)

0: emissione parametri calcolati

1: emissione parametri programmati

Creazione gruppi di profili (N. 602024)

OFF: AAG non genera alcun gruppo di profili

ON: AAG genera due gruppi di profili per la lavorazione completa su mandrino principale e contromandrino

Creazione programma strutturato (N. 602025)

OFF: AAG non genera alcun programma strutturato

ON: AAG genera un programma strutturato

Cancellazione gruppo di profili su contromandrino (N. 602026)

OFF: senza cancellazione gruppo di profili sul contromandrino

ON: AAG cancella il gruppo di profili sul contromandrino

 Processing

Parametri pezzo finito globali (N. 601900)

Angolo di copia all'interno max (EKW) (N. 601903)

[°]: angolo limite per distinguere tra tornitura e troncatura

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

PREFORATURA CONCENTRICA (N. 602100)

1. diametro limite foro [UBD1] (N. 602101)

[mm]: diametro limite per il 1° passo di preforatura

2° diametro limite foro [UBD2] (N. 602102)

[mm]: diametro limite per il 2° passo di preforatura

Tolleranza angolo dell'inserto [SWT] (N. 602103)

[°]: errore ammesso dell'angolo dell'inserto con elementi di limitazione foro obliqui

SOVRAMETALLO DI FORATURA - DIAMETRO [BAX] (N. 602104)

[mm]: sovrametallo di lavorazione su diametro di foratura in direzione X (quota radiale)

SOVRAMETALLO DI FORATURA - PROFONDITÀ [BAZ] (N. 602105)

[mm]: sovrametallo di lavorazione a profondità foro in direzione Z

AVVICINAMENTO PER PREFORATURA [ANB] (N. 602106): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

ALLONTANAMENTO PER CAMBIO UTENSILE [ABW] (N. 602106): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Distanza di sicurezza dalla parte grezza [SAB] (N. 602108)

[mm]: distanza di sicurezza dalla parte grezza

Distanza di sicurezza interna [SIB] (N. 602109)

[mm]: distanza di ritorno per Foratura profonda (B con G74)

Rapporto della profondità di foratura [BTV] (N. 602110)

rapporto per la verifica dei passi di preforatura ($BTV \leq BT/d_{max}$)

Fattore profondità di foratura [BTF] (N. 602111)

fattore per il calcolo della prima profondità di foratura per Foratura profonda ($bt1 = BTF \cdot db$)

Riduzione profondità di foratura [BTR] (N. 602112)

[mm]: riduzione per Foratura profonda ($bt2 = bt1 - BTR$)

Lunghezza di sbalzo - Preforatura [ULB] (N. 602113)

[mm]: valore predefinito per foratura/foratura passante. A

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Sgrossatura (N. 602200)

Angolo di inclinazione -esterno/assiale [RALEW] (N. 602201)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per sgrossare

Angolo dell'inserto -esterno/assiale [RALSW] (N. 602202)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per sgrossare

Angolo di inclinazione -esterno/piano [RAPEW] (N. 602203)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per sgrossare

Angolo dell'inserto -esterno/piano [RAPSW] (N. 602204)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per sgrossare

Angolo di inclinazione -interno/assiale [RILEW] (N. 602205)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per sgrossare

Angolo dell'inserto -interno/assiale [RILSW] (N. 602206)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per sgrossare

Angolo di inclinazione -interno/piano [RIPEW] (N. 602207)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per sgrossare

Angolo dell'inserto -interno/piano [RIPSW] (N. 602208)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per sgrossare

Lavorazione esterna/assiale [RAL] (N. 602209): strategia di sgrossatura

0: sgrossatura completa con penetrazione**1: sgrossatura standard senza penetrazione**

Lavorazione interna/assiale [RIL] (N. 602210): strategia di sgrossatura

0: sgrossatura completa con penetrazione**1: sgrossatura standard senza penetrazione**

Lavorazione esterna/in piano [RAP] (N. 602211): strategia di sgrossatura

0: sgrossatura completa con penetrazione**1: sgrossatura standard senza penetrazione**

Lavorazione interna/in piano [RIP] (N. 602212): strategia di sgrossatura

0: sgrossatura completa con penetrazione**1: sgrossatura standard senza penetrazione**

Tolleranza angolo secondario [RNWT] (N. 602213)

[°]: campo di tolleranza per tagliente secondario

Angolo di scarico [RFW] (N. 602214)

[°]: differenza minima profilo - tagliente secondario

Tipo di sovrametallo [RAA] (N. 602215)

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

16: sovrametallo differente assiale/radiale - nessun sovrametallo singolo

32: sovrametallo equidistante - nessun sovrametallo singolo

144: sovrametallo differente assiale/radiale - con sovrametallo singolo

160: sovrametallo equidistante - con sovrametallo singolo

Equidistante o assiale [RLA] (N. 602216)

[mm]: sovrametallo equidistante o assiale

Sovrametallo radiale [RPA] (N. 602217)

[mm]: sovrametallo radiale

Avvicinamento/sgrossatura esterna [ANRA] (N. 602218): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo

2: XZ - sequenziale

3: ZX - sequenziale

Avvicinamento/sgrossatura interna [ANRI] (N. 602219): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo

2: XZ - sequenziale

3: ZX - sequenziale

Allontanamento/sgrossatura esterna [ABRA] (N. 602220): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo

2: XZ - sequenziale

3: ZX - sequenziale

Allontanamento/sgrossatura interna [ABRI] (N. 602221): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo

2: XZ - sequenziale

3: ZX - sequenziale

Rapporto piano/assiale esterno [PLVA] (N. 602222)

Rapporto per definizione di lavorazione assiale o in piano

Rapporto piano/assiale interno [PLVI] (N. 602223)

Rapporto per definizione di lavorazione assiale o piana

Lunghezza piana minima [RMPL] (N. 602224)

[mm]: quota radiale per determinare il tipo di lavorazione

Scostamento angolo piano [PWA] (N. 602225)

[°]: campo di tolleranza in cui il primo elemento funge da elemento piano

Lunghezza di sbalzo -esterno [ULA] (N. 602226)

[mm]: lunghezza per cui nella lavorazione esterna la sgrossatura viene eseguita oltre il punto di arrivo

Lunghezza di sbalzo -interno [ULI] (N. 602227)

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

[mm]: lunghezza per cui nella lavorazione interna la sgrossatura viene eseguita oltre il punto di arrivo

Lunghezza di sollevamento -esterno [RAHL] (N. 602228)

[mm]: lunghezza di sollevamento per varianti di lisciatura H = 1 e H = 2

Lunghezza di sollevamento -interno [RIHL] (N. 602229)

[mm]: lunghezza di sollevamento per varianti di lisciatura H = 1 e H = 2

Fattore di riduzione profondità di taglio [SRF] (N. 602230)

Fattore per la riduzione dell'incremento (profondità di taglio) - per utensili che non vengono impiegati nella direzione di lavorazione principale

Processing

Finitura (N. 602300)

Angolo di inclinazione -esterno/assiale [FALEW] (N. 602301)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per finire

Angolo dell'inserto -esterno/assiale [FALSW] (N. 602302)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per finire

Angolo di inclinazione -esterno/piano [FAPEW] (N. 602303)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per finire

Angolo dell'inserto -esterno/piano [FAPSW] (N. 602304)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per finire

Angolo di inclinazione -interno/assiale [FILEW] (N. 602305)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per finire

Angolo dell'inserto -interno/assiale [FILSW] (N. 602306)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per finire

Angolo di inclinazione -interno/piano [FIPEW] (N. 602307)

[°]: angolo di inclinazione dell'utensile per finire

Angolo dell'inserto -interno/piano [FIPSW] (N. 602308)

[°]: angolo dell'inserto dell'utensile per finire

Lavorazione esterna/assiale [FAL] (N. 602309): strategia di finitura

0: finitura completa con utensile ottimale

1: finitura standard; torniture automatiche e scarichi con utensile idoneo

Lavorazione interna/assiale [FIL] (N. 602310): strategia di finitura

0: finitura completa con utensile ottimale

1: finitura standard; torniture automatiche e scarichi con utensile idoneo

Lavorazione esterna/piana [FAP] (N. 602311): strategia di finitura

0: finitura completa con utensile ottimale

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

1: finitura standard; torniture automatiche e scarichi con utensile idoneo

Lavorazione interna/piana[FIP] (N. 602312): strategia di finitura

0: finitura completa con utensile ottimale**1: finitura standard; torniture automatiche e scarichi con utensile idoneo**

Tolleranza angolo secondario [FNWT] (N. 602313)

[°]: campo di tolleranza per tagliente secondario

Angolo di scarico [FFW] (N. 602314)

[°]: differenza minima profilo - tagliente secondario

Avvicinamento/finitura esterna [ANFA] (N. 602315): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/finitura interna [ANFI] (N. 602316): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/finitura esterna [ABFA] (N. 602317): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/finitura interna [ABFI] (N. 602318): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Min. profondità piana di finitura [FMPL] (N. 602319)

[mm]: quota per determinare il tipo di lavorazione

Max. profondità di taglio di finitura [FMST] (N. 602320)

[mm]: profondità di penetrazione ammessa per scarichi non lavorati

N. giri con smusso/raccordo [FMUR] (N. 602321)

Numero minimo di giri, l'avanzamento viene automaticamente ridotto

Verifica della lunghezza del tagliente (N. 602322)

On: con verifica se la lunghezza utilizzabile del tagliente in finitura è sufficiente per la lavorazione**Off: senza verifica se la lunghezza utilizzabile del tagliente in finitura è sufficiente per la lavorazione**

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Gola (N. 602400)

Avvicinamento/gola esterna [ANESA] (N. 602401): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/gola interna [ANESI] (N. 602402): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/gola esterna [ABESA] (N. 602403): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/gola interna [ABESI] (N. 602404): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/incisione esterna [ANKSA] (N. 602405): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/incisione interna [ANKSI] (N. 602406): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/incisione esterna [ABKSA] (N. 602407): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/incisione interna [ABKSI] (N. 602408): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Divisore larghezza troncatura [SBD] (N. 602409)

Valore per la selezione dell'utensile in incisione con elementi lineari a fondo gola

Tipo di sovrametallo [KSAA] (N. 602410)

- 16: sovrametallo differente assiale/radiale - nessun sovrametallo singolo**
- 32: sovrametallo equidistante - nessun sovrametallo singolo**

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

144: sovrametallo differente assiale/radiale - con sovrametallo singolo**160: sovrametallo equidistante - con sovrametallo singolo**

Equidistante o assiale [KSLA] (N. 602411)

[mm]: sovrametallo equidistante o assiale

Sovrametallo radiale [KSPA] (N. 602412)

[mm]: sovrametallo radiale

Fattore larghezza troncatura [SBF] (N. 602413)

Fattore per la determinazione dell'offset utensile massimo

Gola/finitura (N. 602414): svolgimento delle passate di finitura

1: divisione elementi di fondo paralleli all'asse al centro (comportamento fino ad ora)**2: esecuzione con sollevamento**

Processing

Tornitura filettatura (N. 602500)

Avvicinamento/esterno - filettatura [ANGA] (N. 602501): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/interno - filettatura [ANGI] (N. 602502): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/esterno - filettatura [ABBS] (N. 602503): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/interno - filettatura [ABGI] (N. 602504): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Lunghezza entrata filetto [GAL] (N. 602505)

[mm]: valore predefinito per lunghezza di entrata B

Lunghezza uscita filetto [GUL] (N. 602506)

[mm]: valore predefinito per lunghezza di uscita P

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Misurazione (N. 602600)

Contatore cicli di misura [MC] (N. 602602)

Indicazione con quali intervalli deve essere eseguita la misurazione

Lunghezza allontanamento misura in Z [MLZ] (N. 602603)

[mm]: lunghezza di allontanamento in Z

Lunghezza allontanamento misura in X [MLX] (N. 602604)

[mm]: lunghezza di allontanamento in X

Sovrametallo di misura [MA] (N. 602605)

[mm]: sovrmetallico sull'elemento da misurare

Lunghezza taglio di misura [MSL] (N. 602606)

[mm]: lunghezza taglio di misura

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Foratura (N. 602700)

Avvicinamento/sup.front. - foratura [ANBS] (N. 602701): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/sup.cil. - foratura [ANBM] (N. 602702): strategia di avvicinamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/sup.front. - foratura [ABBS] (N. 602703): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/sup.cil. - foratura [ABBM] (N. 602704): strategia di allontanamento

1: XZ - simultaneo**2: XZ - sequenziale****3: ZX - sequenziale**

Distanza di sicurezza interna [SIBC] (N. 602705)

[mm]: distanza di ritorno per foratura profonda B

Punta motorizzata [SBC] (N. 602706)

[mm]: distanza di sicurezza per utensili motorizzati

Punta non motorizzata [SBCF] (N. 602707)

[mm]: distanza di sicurezza per utensili non motorizzati

Maschio motorizzato [SGC] (N. 602708)

[mm]: distanza di sicurezza per utensili motorizzati

Maschio non motorizzato [SGCF] (N. 602709)

[mm]: distanza di sicurezza per utensili non motorizzati

Fattore profondità di foratura [BTCF] (N. 602710)

Fattore per il calcolo della prima profondità di foratura per Foratura profonda

Riduzione profondità di foratura [BTRC] (N. 602711)

[mm]: riduzione per Foratura profonda

Tolleranza diametro/punta [BDT] (N. 602712)

[mm]: per la selezione di punte

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

Fresatura (N. 602800)

Avvicinamento/sup.front. - fresatura [ANMS] (N. 602801): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Avvicinamento/sup.cil. - fresatura [ANMM] (N. 602802): strategia di avvicinamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/sup.front. - fresatura [ABMS] (N. 602803): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultanea**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Allontanamento/sup.cil. - fresatura [ABMM] (N. 602804): strategia di allontanamento

- 1: XZ - simultaneo**
- 2: XZ - sequenziale**
- 3: ZX - sequenziale**

Distanza di sicurezza in direzione di accostamento [SMZ] (N. 602805)

[mm]: distanza tra la posizione di partenza e il bordo superiore dell'oggetto da fresare

Distanza di sicurezza in direzione di fresatura [SME] (N. 602806)

[mm]: distanza tra profilo da fresare e lato della fresa

Sovrametallo in direzione di fresatura [MEA] (N. 602807)

[mm]: sovrmetalto

Sovrametallo in direzione di accostamento [MZA] (N. 602808)

[mm]: sovrmetalto

Impostazioni per cicli di lavorazione e Unit

Processing

ExpertPrograms

Programmi Expert (N. 606800)

Lista di parametri

Key della lista di parametri

Liste di parametri per programmi Expert (N. 606900)

Nome del programma Expert

Nome del programma Expert senza indicazione del percorso

Parametro

Valore del parametro

Processing

ProgramUnits

Definizione di Unit (N. 607000)

Lista di template**Spiegazioni sui principali parametri di lavorazione (Processing)**


I parametri di lavorazione vengono impiegati nella generazione dei programmi di lavoro **AWG** (modalità **TURN PLUS**) e nei diversi cicli di lavorazione.

Impostazioni generali

Parametri tecnologici globali – distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza globali

Parametri	Significato
<ul style="list-style-type: none"> ■ Esterna su parte grezza SAR ■ Interna su parte grezza SIR 	<p>TURN PLUS tiene conto di SAR e SIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ in tutte le sgrossature di tornitura ■ nella preforatura centrata
<ul style="list-style-type: none"> ■ Esterna su pezzo lavorato SAT ■ Interna su pezzo lavorato SIT 	<p>TURN PLUS tiene conto di SAT e SIT nei pezzi con lavorazione preliminare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ la finitura ■ la troncatura-tornitura ■ l'incisione ■ l'esecuzione di gole ■ la filettatura ■ la misurazione
Zona di sicurezza G60 per nuove Unit	<p>Impostazione standard per la zona di sicurezza (Unit Start: parametro G60):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: attivo ■ 1: inattivo
Distanza di sicurezza globale G47	<p>Impostazione standard per la distanza di sicurezza globale (Unit Start: parametro G47)</p>
Distanza di sicurezza G147 nel piano	<p>Impostazione standard per la distanza di sicurezza globale nel piano (Unit Start: parametro SCK)</p>
Distanza di sicurezza globale G147 nella direzione incremento	<p>Impostazione standard per la distanza di sicurezza globale nella direzione di accostamento (Unit Start: parametro SCI)</p>
Sovrametallo globale in direzione X	<p>Impostazione standard per la distanza di sicurezza globale in direzione di X (Unit Start: parametro I)</p>
Sovrametallo globale in direzione Z	<p>Impostazione standard per la distanza di sicurezza globale in direzione di Z (Unit Start: parametro K)</p>
Spigolo frontale autocentrante su mandrino principale	<p>Posizione Z dello spigolo frontale dell'autocentrante per il calcolo dell'origine pezzo (sottomodaltà AWG)</p>

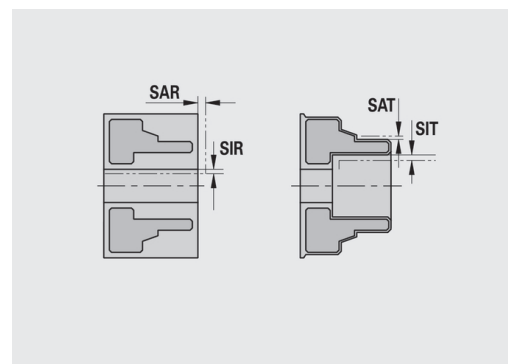

Parametri	Significato
Spigolo frontale autocentrante su contromandrino	Posizione Z dello spigolo frontale dell'autocentrante per il calcolo dell'origine pezzo (sottomodalità AWG)
Larghezza griffe su mandrino principale	Larghezza griffe in direzione Z per il calcolo dell'origine pezzo (sottomodalità AWG)
Larghezza griffe su contromandrino	Larghezza griffe in direzione Z per il calcolo dell'origine pezzo (sottomodalità AWG)

Altri parametri tecnologici globali


Parametri tecnologici globali

Parametri	Significato
G14 per nuove Unit	<p>Impostazione standard per la sequenza degli assi (Unit Start: parametro GWW), con cui viene raggiunto il punto di cambio utensile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nessun asse ■ 0: simultaneo ■ 1: prima X, poi Z ■ 2: prima Z, poi X ■ 3: solo X ■ 4: solo Z ■ 5: solo Y ■ 6: simultan. a Y
Refrigerante per nuove Unit	<p>Impostazione standard per il refrigerante (Unit Start: parametro CLT):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: senza refrigerante ■ 1: circuito refrigerante 1 on ■ 2: circuito refrigerante 2 on
Senso di rotazione per nuove Unit	<p>Predefinitone del senso di rotazione del mandrino MD alla creazione o all'apertura di una nuova Unit (scheda Tool)</p>
Conversione dei Profili ICP	<p>Selezione del tipo di conversione dei Profili ICP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: vengono emessi i parametri calcolati ■ 1: vengono emessi i parametri programmati

Parametri pezzo finito globali

Parametri pezzo finito globali

Parametri	Significato
Angolo di copia all'interno max EKW	Angolo limite in zone del profilo con penetrazione per distinguere tra tornitura e troncatura (mtw = angolo del profilo): <ul style="list-style-type: none">■ EKW > mtw: tornitura automatica■ EKW <= mtw: gola non definita (non elemento geometrico)

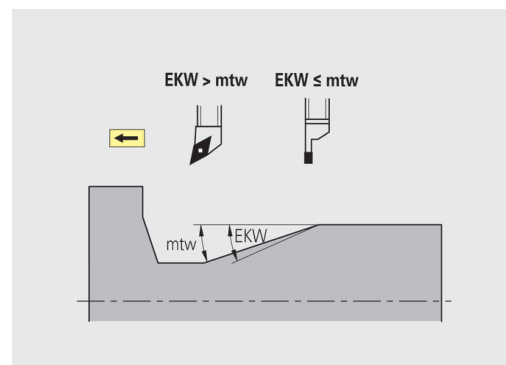

Preforatura centrata

Preforatura centrata – selezione dell'utensile

Selezione utensile

Parametri	Significato
1. diametro limite di foratura UBD1	<ul style="list-style-type: none"> 1° passo di preforatura: se UBD1 < DB1max Selezione utensile: UBD1 <= db1 <= DB1max
2. diametro limite di foratura UBD2	<ul style="list-style-type: none"> 2° passo di preforatura: se UBD2 < DB2max Selezione utensile: UBD2 <= db2 <= DB2max

La preforatura viene eseguita in un massimo di 3 passi:



- 1° passo di preforatura (diametro limite **UBD1**)
- 2° passo di preforatura (diametro limite **UBD2**)
- Passo di foratura di finitura
 - Foratura di finitura con: $dimin \leq UBD2$
 - Selezione utensile: **db = dimin**

Definizioni nelle figure:

- db1, db2**: diametro punta
- DB1max**: diametro interno massimo 1° passo di foratura
- DB2max**: diametro interno massimo 2° passo di foratura
- dimin**: diametro interno minimo
- BBG** (elementi di limitazione di foratura): elementi di profilo, che vengono tagliati da **UBD1** e **UBD2**




- UBD1** e **UBD2** non hanno alcun significato se la lavorazione principale **Preforatura concentrata** è compatibile con la sottolavorazione **Foratura di finitura**
Ulteriori informazioni: manuale utente Programmazione smart.Turn e DIN PLUS
- Presupposto: **UBD1 > UBD2**
- UBD2** deve consentire una successiva lavorazione interna con utensile alesatore

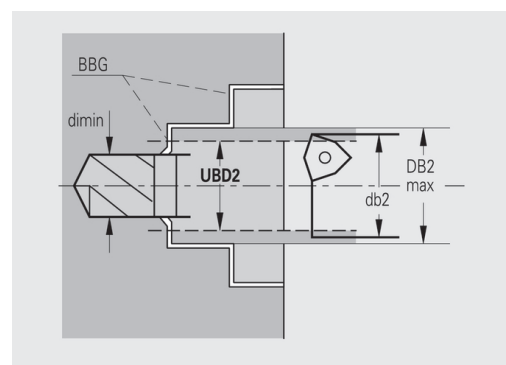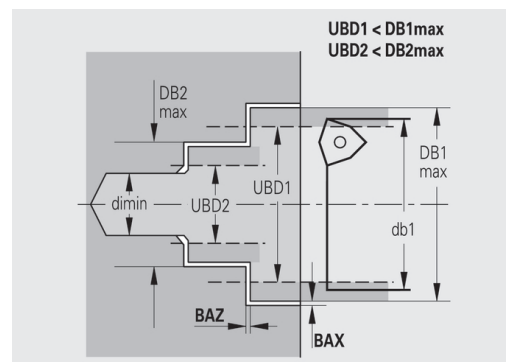

Preforatura centrata – sovrametalli

Sovrametalli

Parametri	Significato
Tolleranza angolo dell'inserto SWT	Se l'elemento di delimitazione foratura è obliquo, TURN PLUS cerca con priorità una punta elicoidale con angolo dell'inserto adatto. Se non è disponibile una punta elicoidale adatta, viene eseguita la preforatura con una punta con inserti. SWT definisce lo scostamento ammesso per l'angolo dell'inserto.
Sovrametallo di foratura – diametro BAX	Sovrametallo di lavorazione su diametro di foratura (direzione X – quota radiale)
Sovrametallo di foratura – profondità BAZ	Sovrametallo di lavorazione in profondità (direzione Z)

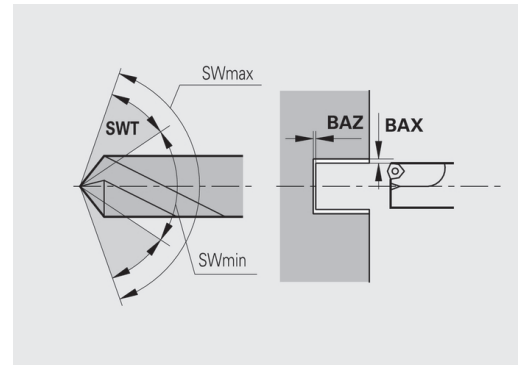


BAZ non viene rispettato se

- una successiva lavorazione di finitura interna non è possibile a causa del diametro troppo piccolo
- con fori ciechi nel passo foratura di finitura $dimin < 2 * UBD2$.

Preforatura concentrica – avvicinamento e allontanamento

Avvicinamento e allontanamento


Parametri	Significato
<ul style="list-style-type: none"> Avvicinamento per preforatura ANB Allontanamento per cambio utensile ABW 	<p>Strategia di avvicinamento/allontanamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: direzione X e Z contemporaneamente 2: prima in direzione X, poi Z 3: prima in direzione Z, poi X

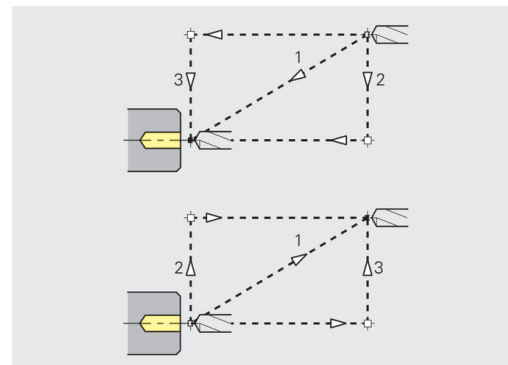

Preforatura centrata – distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza


Parametri	Significato
Distanza di sicurezza dalla parte grezza SAB	
Distanza di sicurezza interna SIB	Distanza di ritorno nella foratura profonda (B con G74)

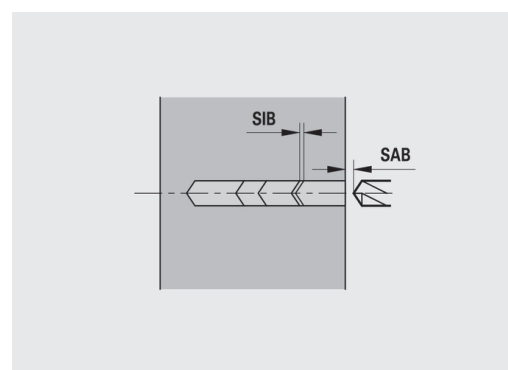

Preforatura centrata – lavorazione

Lavorazione

Parametri	Significato
Rapporto profondità di foratura BTV	TURN PLUS controlla il 1° e 2° passo di foratura. Il passo di preforatura viene eseguito con: BTV <= BT / dmax
Fattore profondità di foratura BTF	1ª profondità di foratura con ciclo di foratura profonda (G74): bt1 = BTF * db
Riduzione profondità di foratura BTR	Riduzione con ciclo di foratura profonda (G74): bt2 = bt1 - BTR
Lunghezza di sbalzo – preforatura ULB	Lunghezza foratura passante

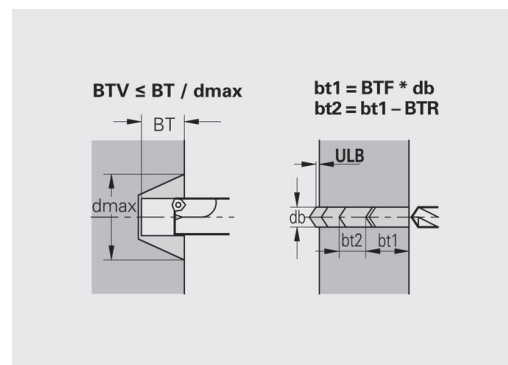

Sgrossatura

Sgrossatura – standard utensile

Inoltre:

- Vengono impiegati con priorità gli utensili per sgrossatura standard
- In alternativa vengono impiegati utensili che consentano una lavorazione completa

Standard utensile

Parametri

- Angolo di inclinazione – esterno/assiale **RALEW**
- Angolo dell'inserto – esterno/assiale **RALSW**
- Angolo di inclinazione – esterno/piano **RAPEW**
- Angolo dell'inserto – esterno/piano **RAPSW**
- Angolo di inclinazione – interno/assiale **RILEW**
- Angolo dell'inserto – interno/assiale **RILSW**
- Angolo di inclinazione – interno/piano **RIPEW**
- Angolo dell'inserto – interno/piano **RIPSW**

Sgrossatura – standard di lavorazione



Standard di lavorazione

Parametri

- Standard/completo – esterno/assiale **RAL**
- Standard/completo – interno/assiale **RIL**
- Standard/completo – esterno/piano **RAP**
- Standard/completo – interno/piano **RIP**

Inserimento con **RAL, RIL, RAP, RIP**:

- 0: sgrossatura completa con penetrazione. **TURN PLUS** cerca un utensile per la lavorazione completa
- 1: sgrossatura completa con penetrazione

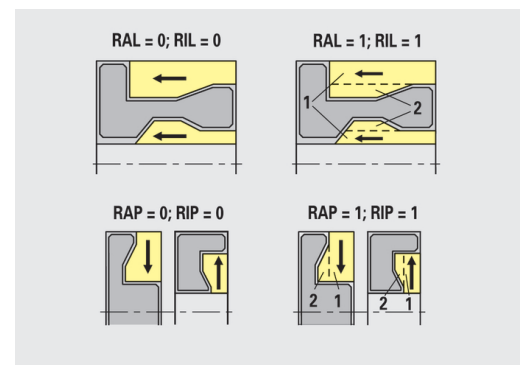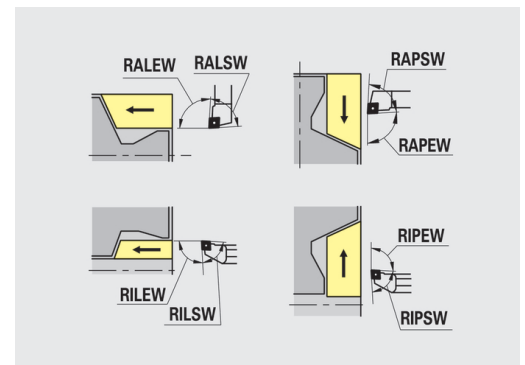

Sgrossatura – tolleranze utensile

Per la selezione dell'utensile si applica:

- Angolo di inclinazione **EW**: $EW \geq mkw$ (*mkw*: angolo del profilo positivo)
- Angolo di inclinazione **EW** e dell'inserto **SW**: $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Angolo secondario **RNWT**: $RNWT = NWmax - NWmin$



Tolleranze utensile

Parametri	Significato
Tolleranza angolo secondario RNWT	Campo di tolleranza per tagliente secondario
Angolo di scarico RFW	Differenza minima profilo – tagliente secondario

Sgrossatura – sovrametalli

Sovrametalli

Parametri	Significato
Tipo di sovrametallo RAA	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16: sovrametallo differente assiale/radiale – nessun sovrametallo singolo ■ 32: sovrametallo equidistante – nessun sovrametallo singolo ■ 144: sovrametallo differente assiale/radiale – con sovrametallo singolo ■ 160: sovrametallo equidistante – con sovrametallo singolo
Equidistante o assiale RLA	Sovrametallo equidistante o assiale
Nessuno o radiale RPA	Sovrametallo radiale

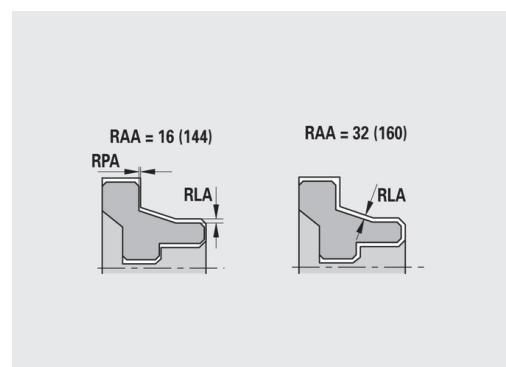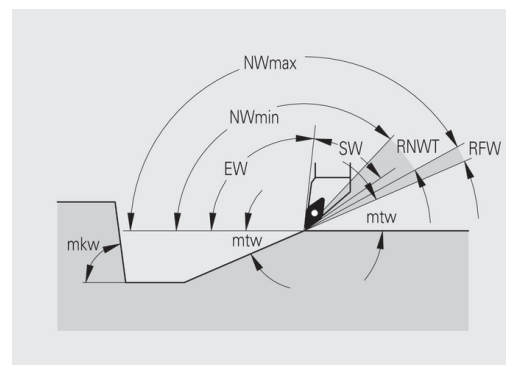

Sgrossatura – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**GO**).

Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento sgrossatura esterna **ANRA**
- Avvicinamento sgrossatura interna **ANRI**
- Allontanamento sgrossatura esterna **ABRA**
- Allontanamento sgrossatura interna **ABRI**

Strategia di avvicinamento/allontanamento:

- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X

Sgrossatura – analisi di lavorazione



TURN PLUS decide in base a **PLVA** e **PLVI** se viene eseguita una lavorazione longitudinale o in piano.

Analisi di lavorazione

Parametri

Significato


Rapporto piano/assiale esterno PLVA	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLVA ≤ AP / AL: lavorazione assiale ■ PLVA > AP / AL: lavorazione in piano
Rapporto piano/assiale interno PLVI	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLVI ≤ IP / IL: lavorazione assiale ■ PLVI > IP / IL: lavorazione in piano
Lunghezza piana minima RMPL (valore raggio)	<p>Determina se viene sgrossato in piano l'elemento piano anteriore di un profilo esterno del pezzo finito</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RMPL > I1: senza sgrossatura piana extra ■ RMPL < I1: con sgrossatura piana extra ■ RMPL = 0: caso speciale
Scostamento angolo piano PWA	<p>Il primo elemento anteriore viene considerato come elemento piano se si trova tra +PWA e -PWA</p>

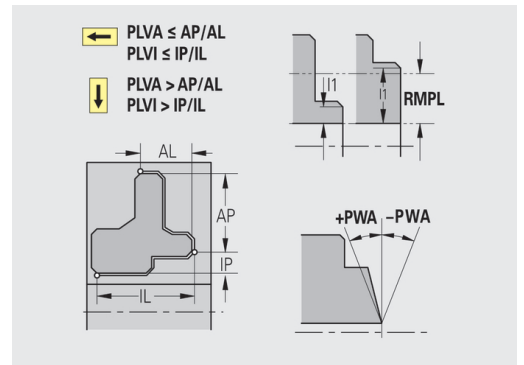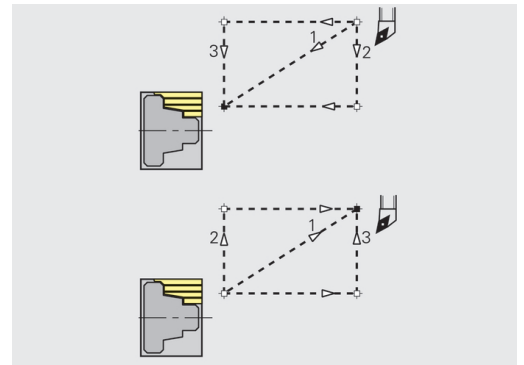

Cicli di lavorazione

Analisi di lavorazione

Parametri	Significato
Lunghezza di sbalzo esterno ULA	Lunghezza per cui nella lavorazione assiale esterna la sgrossatura avviene oltre il punto di arrivo. ULA non viene rispettata se la limitazione di taglio si trova prima o all'interno della lunghezza di sbalzo.
Lunghezza di sbalzo interno ULI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lunghezza per cui nella lavorazione assiale interna la sgrossatura avviene oltre il punto di arrivo. ULI non viene rispettata se la limitazione di taglio si trova prima o all'interno la lunghezza di sbalzo. ■ Viene impiegata per il calcolo della profondità di foratura nella preforatura centrata.
Lunghezza di sollevamento esterno RAHL	Lunghezza di sollevamento per varianti di lisciatura (H = 1, 2) dei cicli di sgrossatura (G810 e G820) nella lavorazione esterna (RAHL).
Lunghezza di sollevamento interno RIHL	Lunghezza di sollevamento per varianti di lisciatura (H = 1, 2) dei cicli di sgrossatura (G810 e G820) nella lavorazione interna (RIHL).
Fattore di riduzione profondità di taglio SRF	<p>Nei processi di sgrossatura con utensili che non sono impiegati nella direzione di lavoro principale, l'accostamento (profondità di taglio) viene ridotto.</p> <p>Accostamento (P) per i cicli di sgrossatura (G810 e G820): P = ZT * SRF</p> <p>(ZT: accostamento dal database dati tecnologici)</p>

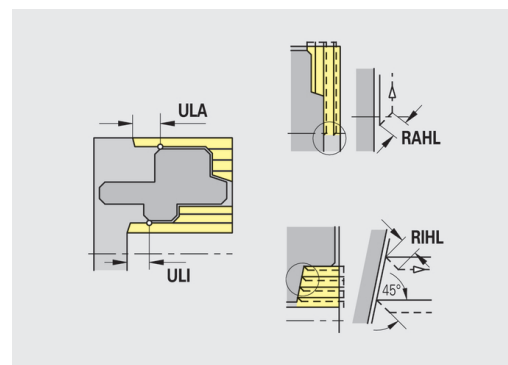

Finitura

Finitura – standard utensile

Selezione utensile:

- Vengono impiegati con priorità gli utensili per finitura standard
- Se l'utensile per finitura standard non può lavorare gli elementi geometrici di tornitura automatica (**forma FD**) e scarichi (**forma E, F, G**), gli elementi geometrici vengono mascherati in successione. **TURN PLUS** tenta di lavorare in modo iterativo il **profilo residuo**. Gli elementi geometrici mascherati vengono poi lavorati singolarmente con un utensile adatto

Standard utensile

Parametri

- Angolo di inclinazione – esterno/assiale **FALEW**
- Angolo dell'inserto – interno/assiale **FILEW**
- Angolo di inclinazione – esterno/piano **FAPEW**
- Angolo dell'inserto – interno/piano **FIPEW**

Finitura – standard di lavorazione


Standard di lavorazione

Parametri

- Standard/completo – esterno/assiale **FAL**
- Standard/completo – interno/assiale **FIL**
- Standard/completo – esterno/piano **FAP**
- Standard/completo – interno/piano **FIP**

Lavorazione delle aree del profilo con:

- Completo: **TURN PLUS** cerca l'utensile ottimale per la lavorazione dell'area profilo completa
- Standard:
 - viene eseguita con priorità con utensili per finitura standard. Tornitura automatica e scarico vengono lavorati con l'utensile adatto
 - Se l'utensile per finitura standard non è adatto per tornitura automatica e scarico, **TURN PLUS** suddivide in lavorazioni standard e lavorazione degli elementi geometrici
 - Se la suddivisione in lavorazione standard ed elementi geometrici non ha successo, **TURN PLUS** passa alla **lavorazione completa**.

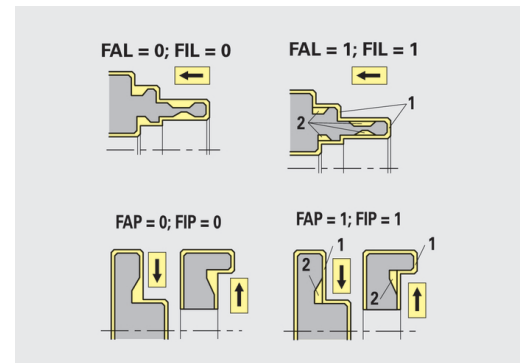

Finitura – tolleranze utensile

Per la selezione dell'utensile si applica:

- Angolo di inclinazione **EW**: $EW \geq mkw$ (*mkw*: angolo del profilo positivo)
- Angolo di inclinazione **EW** e dell'inserto **SW**: $NWmin < (EW+SW) < NWmax$
- Angolo secondario **FNWT**: $FNWT = NWmax - NWmin$

Tolleranze utensile

Parametri	Significato
Tolleranza angolo secondario FNWT	Campo di tolleranza per tagliente secondario
Angolo di scarico FFW	Differenza minima profilo – tagliente secondario

Finitura – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**G0**).



Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento finitura esterna **ANFA**
- Avvicinamento finitura interna **ANFI**
- Allontanamento finitura esterna **ABFA**
- Allontanamento finitura interna **ABFI**

Strategia di avvicinamento/allontanamento:


- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X

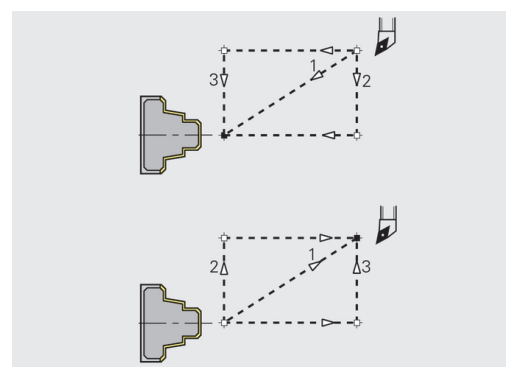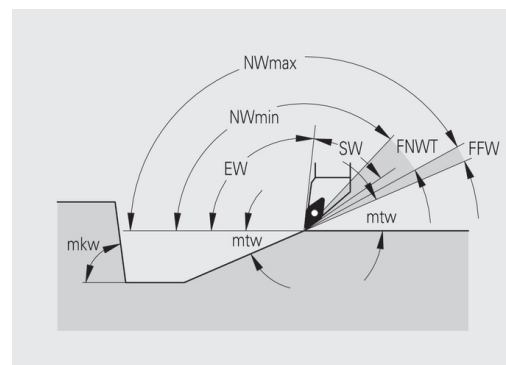

Finitura – analisi di lavorazione

Analisi di lavorazione

Parametri	Significato
Lunghezza piana minima FMPL	<p>TURN PLUS controlla l'elemento più anteriore del profilo esterno da finire.</p> <p>Vale la seguente regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ senza profilo interno: sempre con spianatura extra ■ con profilo interno – FMPL \geq I1: senza spianatura extra ■ con profilo interno – FMPL $<$ I1: con spianatura extra
Profondità di finitura massima FMST	<p>FMST definisce la profondità di penetrazione ammessa per scarichi non lavorati. Il ciclo di finitura (G890) decide in base a questo parametro se vengono lavorati scarichi (forma E, F, G) nella lavorazione di finitura del profilo.</p> <p>Vale la seguente regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMST $>$ ft: con lavorazione scarico (ft: profondità scarico) ■ FMST \leq ft: senza lavorazione scarico
Numero dei giri con smusso o raccordo FMUR	<p>L'avanzamento viene ridotto in modo da eseguire almeno FMUR giri (elaborazione: ciclo di finitura G890).</p>

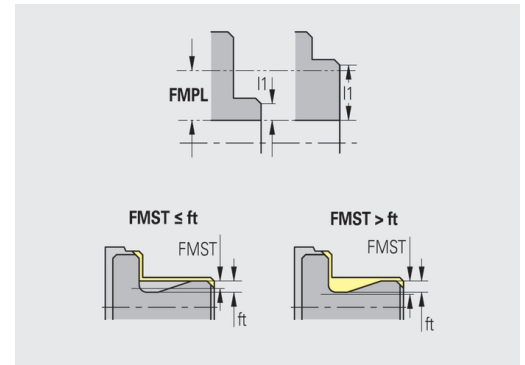

Per FMPL si applica la seguente regola:


- La spianatura extra viene eseguita dall'esterno verso l'interno
- Lo **scostamento angolo piano PWA** non ha alcun effetto sull'analisi degli elementi piani

Troncature e incisioni

Troncature e incisioni – selezione dell'utensile

Selezione utensile

Parametri	Significato
Divisore larghezza di incisione SBD	Se nel tipo di lavorazione Incisione sono disponibili sul fondo solo elementi lineari, ma nessun elemento parallelo all'asse, la selezione dell'utensile avviene in base al divisore larghezza di incisione SBD . $SB \leq b / SBD$ (SB : larghezza utensile incisore; b : larghezza area di lavorazione)

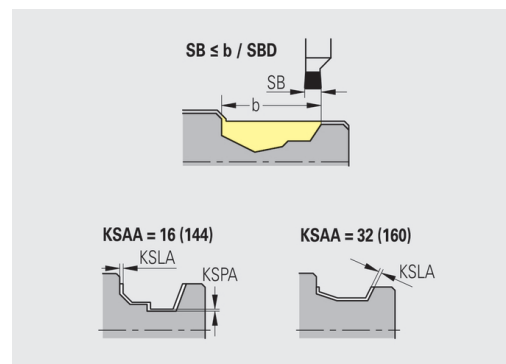

Troncature e incisioni – sovrametalli

Sovrametalli

Parametri	Significato
Tipo di sovrametallo KSAA	All'area di incisione da lavorare si possono assegnare sovrametalli. Se sono definiti sovrametalli, la gola viene preincisa e poi finita in un secondo passo. Immissioni: <ul style="list-style-type: none"> ■ 16: sovrametallo differente assiale/radiale – nessun sovrametallo singolo ■ 32: sovrametallo equidistante – nessun sovrametallo singolo ■ 144: sovrametallo differente assiale/radiale – con sovrametallo singolo ■ 160: sovrametallo equidistante – con sovrametallo singolo
Equidistante o assiale KSLA	Sovrametallo equidistante o assiale
Nessuno o radiale KSPA	Sovrametallo radiale



- I sovrametalli vengono considerati nel tipo di lavorazione incisione con avvallamenti
- Gole a norma (**forma D, S, A**) vengono finite in un unico passo. Una suddivisione in sgrossatura e finitura è possibile solo in **DIN PLUS**

Troncature e incisioni – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**G0**).

Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento esecuzione gola esterna **ANESA**
 - Avvicinamento esecuzione gola interna **ANESI**
 - Allontanamento esecuzione gola esterna **ABESA**
 - Allontanamento esecuzione gola interna **ABESI**
-
- Avvicinamento incisione del profilo esterno **ANKSA**
 - Avvicinamento incisione del profilo interno **ANKSI**
 - Allontanamento incisione del profilo esterno **ABKSA**
 - Allontanamento incisione del profilo interno **ABKSI**

Strategia di avvicinamento/allontanamento:

- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X

Troncature e incisioni – lavorazione

Valutazione: **DIN PLUS**

Lavorazione



Parametri

Fattore larghezza di incisione
SBF

Significato

Con **SBF** si definisce l'offset massimo nei cicli di troncatura **G860** e **G866**:

esb = SBF * SB (**esb**: larghezza di incisione effettiva; **SB**: larghezza utensile incisore)

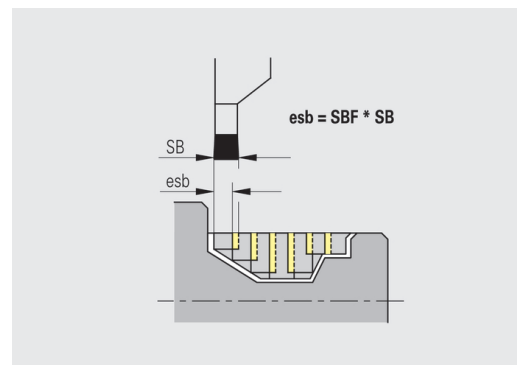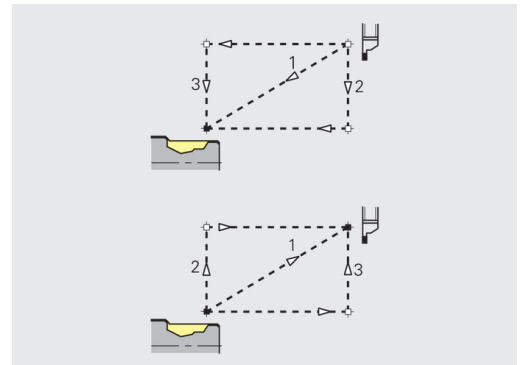

Tornitura filettatura

Tornitura di filettature – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**GO**).

Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento esterno – filettatura **ANGA**
- Avvicinamento interno – filettatura **ANGI**
- Allontanamento esterno – filettatura **ABGA**
- Allontanamento interno – filettatura **ABGI**

Strategia di avvicinamento/allontanamento:

- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X



Tornitura di filettature – lavorazione

Lavorazione

Parametri	Significato
Lunghezza di entrata filetto GAL	Entrata prima della filettatura
Lunghezza di uscita filettatura GUL	Uscita (sovracorsa) dopo la filettatura



GAL e **GUL** vengono acquisiti come attributi di filettatura **Incremento di entrata B** e **Lungh. uscita P** se non sono stati inseriti come attributi.

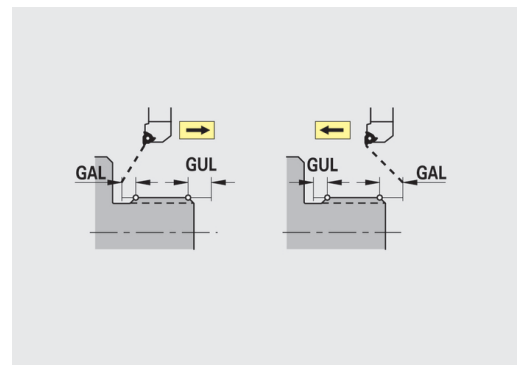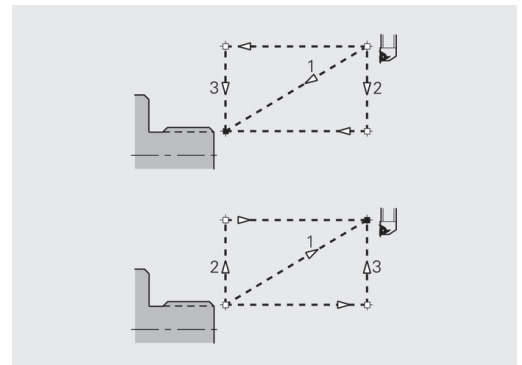


Misurazione

Misurazione – Metodo di misura

I parametri di misurazione vengono assegnati come attributo agli elementi di accoppiamento.

Principi di misura

Parametri	Significato
Contatore cicli di misurazione MC	Indica con quali intervalli deve essere eseguita la misurazione
Lunghezza allontanamento misura in Z MLZ	Distanza Z per movimento di allontanamento
Lunghezza allontanamento misura in X MLX	Distanza X per movimento di allontanamento
Sovrametallo di misurazione MA	Sovrametallo che si trova ancora sull'elemento da misurare
Lunghezza taglio di misurazione MSL	

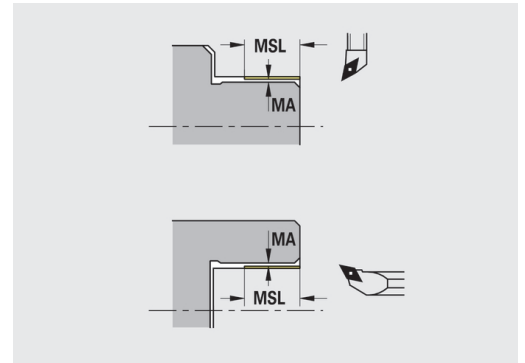

Foratura

Foratura – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**G0**).

Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento superficie frontale **ANBS**
- Avvicinamento superficie cilindrica **ANBM**
- Allontanamento superficie frontale **ABGA**
- Allontanamento superficie cilindrica **ABBM**



Strategia di avvicinamento/allontanamento:

- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X

Foratura – distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza

Parametri	Significato
Distanza di sicurezza interna SIBC	Distanza di ritorno nella foratura profonda (B con G74)
Utensili per foratura motorizzati SBC	Distanza di sicurezza su superficie frontale e cilindrica per utensili motorizzati
Utensili per foratura non motorizzati SBCF	Distanza di sicurezza su superficie frontale e cilindrica per utensili non motorizzati
Maschio motorizzato SGC	Distanza di sicurezza su superficie frontale e cilindrica per utensili motorizzati
Maschio non motorizzato SGCF	Distanza di sicurezza su superficie frontale e cilindrica per utensili non motorizzati

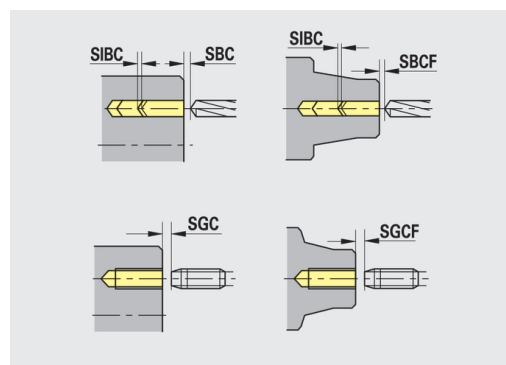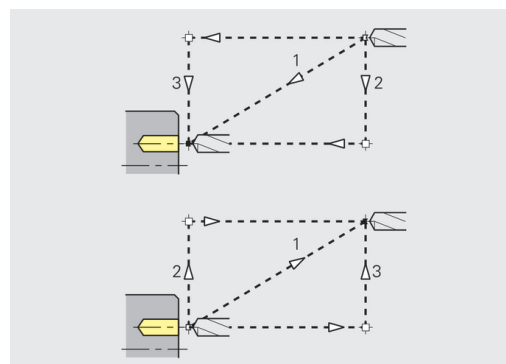


Foratura – lavorazione

I parametri si applicano alla foratura con il ciclo di foratura profonda (G74).

Lavorazione

Parametri	Significato
Fattore profondità di foratura BTFC	1 ^a profondità di foratura: bt1 = BTFC * db (db : diametro punta)
Riduzione profondità di foratura BTRC	2 ^a profondità di foratura: bt2 = bt1 - BTRC Gli ulteriori passi di foratura vengono ridotti in modo corrispondente
Tolleranza diametro punta BDT	Per la selezione degli utensili per foratura (centratore, punta da centri, utensile per svasatura, punta a più diametri, alesatore di svasatura). <ul style="list-style-type: none"> ■ Diametro di foratura: DBmax = BDT + d (DBmax: diametro di foratura massimo) ■ Selezione dell'utensile: DBmax > DB > d

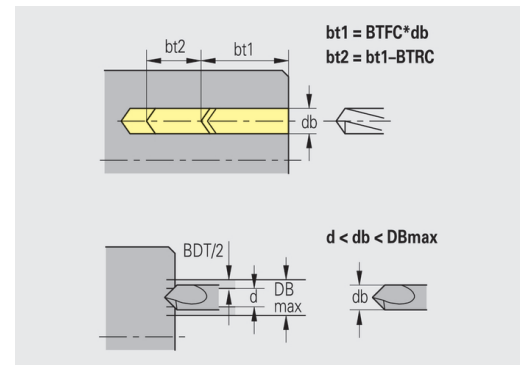

Fresatura

Fresatura – sovrametalli

Sovrametalli

Parametri

Sovrametallo in direzione di fresatura **MEA**

Sovrametallo in direzione di accostamento **MZA**

Fresatura – avvicinamento e allontanamento

I movimenti di avvicinamento e allontanamento vengono eseguiti in rapido (**G0**).

Avvicinamento e allontanamento

Parametri

- Avvicinamento superficie frontale **ANMS**
- Avvicinamento superficie cilindrica **ANMM**
- Allontanamento superficie frontale **ABMS**
- Allontanamento superficie cilindrica **ABMM**

Strategia di avvicinamento/allontanamento:

- 1: direzione X e Z contemporaneamente
- 2: prima in direzione X, poi Z
- 3: prima in direzione Z, poi X

Fresatura – distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza

Parametri



Significato

Distanza di sicurezza in direzione di accostamento **SMZ**

Distanza tra la posizione di partenza e il bordo superiore dell'oggetto da fresare

Distanza di sicurezza in direzione di fresatura **SME**

Distanza tra profilo da fresare e lato della fresa

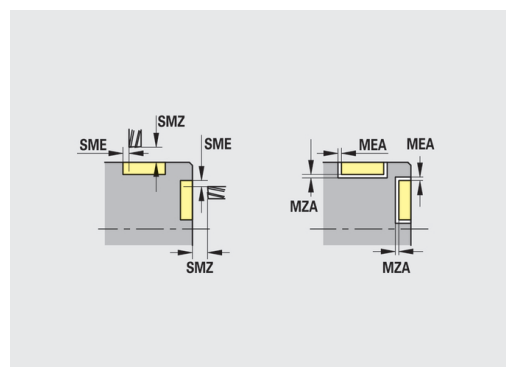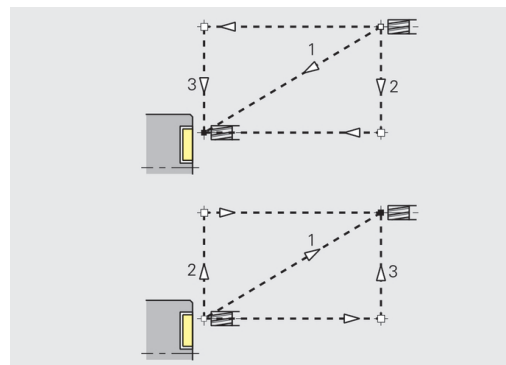

9.3 Sottomodalità Trasfer

La sottomodalità **Trasfer** viene impiegata ai fini del salvataggio e dello scambio di dati tramite reti o unità USB. Di seguito si parlerà di **file** intendendo con questo termine programmi, parametri o dati utensile.

Vengono trasferiti file dei seguenti tipi:

- programmi (programmi ciclo, programmi smart.Turn, programmi principali e sottoprogrammi DIN, descrizioni del profilo ICP)
- Parametri
- Dati utensile



La trasmissione di screenshot (tasto **PRT SC**) viene eseguita nella sezione **Service**.

Salvataggio dei dati

HEIDENHAIN consiglia di salvare a intervalli regolari su unità esterna i programmi e i dati utensile creati sul controllo numerico.

Anche i parametri dovrebbero essere salvati, ma non venendo modificati di frequente, è sufficiente salvarli all'occorrenza.

Scambio di dati con TNCremo

HEIDENHAIN offre a integrazione del controllo numerico il programma per PC TNCremo. Con questo programma è possibile accedere da un PC ai dati del controllo numerico.

Accesso esterno



Il costruttore della macchina può configurare le possibilità di accesso esterne. Consultare il manuale della macchina.

Con il softkey **Accesso esterno** si può abilitare o bloccare l'accesso tramite l'interfaccia LSV2.

Abilitazione dell'accesso esterno



- ▶ Selezionare il modo operativo **Organizzazione**

 


- ▶ Impostare il softkey **Accesso esterno** su **ON**
- > Il controllo numerico consente l'accesso ai dati tramite l'interfaccia LSV2

Blocco dell'accesso esterno



- ▶ Selezionare il modo operativo **Organizzazione**



- ▶ Impostare il softkey **Accesso esterno** su **OFF**
- > Il controllo numerico blocca l'accesso tramite l'interfaccia LSV2

Collegamenti

I collegamenti possono essere effettuati tramite rete (Ethernet) o con un supporto dati USB. I dati vengono trasmessi tramite **Ethernet** o porta **USB**.

- Rete (via Ethernet): il controllo numerico supporta le reti **SMB** (Server Message Block, WINDOWS) e le reti **NFS** (Network File Service)
- I supporti dati USB vengono collegati direttamente al controllo numerico. Il controllo numerico impiega soltanto la prima partizione su un supporto dati USB

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione! Attenzione, possibile perdita di dati!

Le reti non protette o insufficientemente configurate consentono l'accesso non autorizzato e non sicuro ai dati del controllo numerico. I programmi NC e le impostazioni della macchina possono quindi essere modificati o cancellati. Oltre alla perdita dei dati sussiste di conseguenza un elevato pericolo di collisioni!



- ▶ Esclusivamente persone autorizzate possono accedere al controllo numerico tramite la rete
- ▶ Disattivare se necessario l'accesso esterno in modalità **Organizzazione**
- ▶ In alternativa, proteggere se necessario i dati contro la scrittura

HEIDENHAIN raccomanda inoltre di eseguire regolarmente backup dei dati.



Su un supporto dati USB o drive di rete collegato è possibile creare anche nuove cartelle. Premere a tale scopo il softkey **Crea cartella trasferimento** e inserire il nome della cartella.

Il controllo numerico visualizza tutti i collegamenti attivi in una finestra di selezione. Se una cartella contiene ulteriori sottocartelle, è possibile aprire e selezionare anche queste.

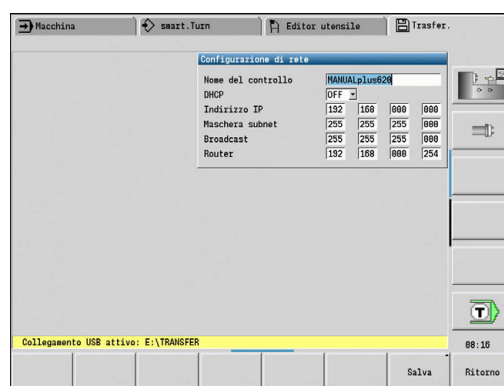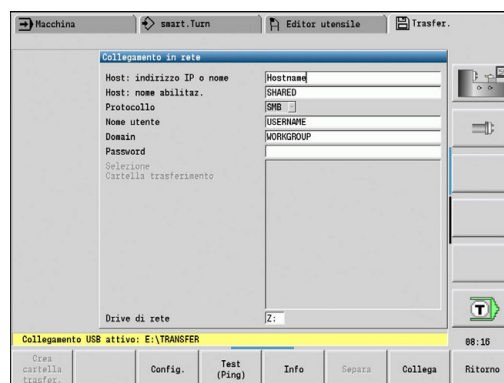

Richiamo della configurazione di rete



- ▶ Selezionare il modo operativo **Organizzazione**



- ▶ Inserire il codice numerico **net123**
- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Premere il softkey **Collegamenti**



- ▶ Premere il softkey **Rete**
- > Il controllo numerico apre il dialogo **Collegamento in rete**. In questo dialogo vengono eseguite le impostazioni per la destinazione di collegamento



- ▶ Premere il softkey **Config.** (solo con login)
- > Si apre il dialogo con la configurazione di rete

Interfaccia Ethernet (con software 548328- xx)

Impostazioni della configurazione di rete

- **Nome del controllo:** nome computer del controllo numerico
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**
 - ON: le impostazioni di rete vengono automaticamente recuperate da un server DHCP.
 - OFF: le ulteriori impostazioni di rete devono essere eseguite manualmente:
 - Indirizzo IP (statico)
 - Maschera subnet
 - Broadcast
 - Gateway


Impostazioni del collegamento in rete (SMB)

- **Protocollo:** SMB - Rete Windows
- **Host: indirizzo IP o nome:** nome computer o indirizzo IP del computer di destinazione
- **Host: nome abilitaz.:** nome della condivisione sul computer di destinazione (nome share)
- **Nome utente** per il collegamento al computer di destinazione
- **Gruppo di lavoro / Dominio:** nome del gruppo di lavoro o del dominio
- **Password** per il collegamento al computer di destinazione


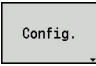
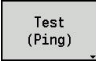

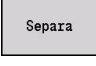
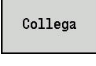
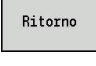
Impostazioni del collegamento in rete (NFS)

- **Protocollo:** NFS
- **Indirizzo IP host:** indirizzo IP del computer di destinazione
- **Host: nome abilitaz.:** nome della condivisione sul computer di destinazione (nome share)
- **rsize**
- **wsize**
- **time0**
- **soft**

Selezione cartella progetto: il controllo numerico predispone una lista e scrive tutti i dati in una cartella progetto definita. Ogni cartella progetto contiene un'immagine speculare della struttura delle cartelle del controllo numerico. Selezionare una cartella progetto con cui instaurare il collegamento. Se sul percorso di destinazione non sono ancora presenti cartelle progetto, ne viene creata una in fase di collegamento.

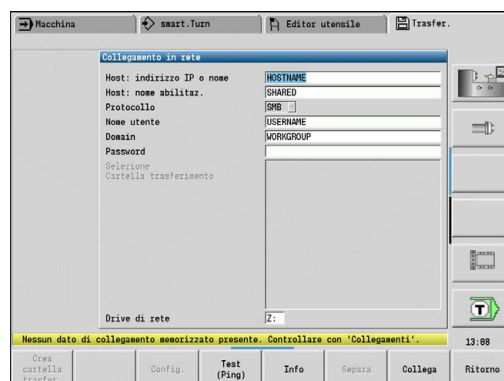

Softkey per configurazione di rete

Softkey	Significato
	Con collegamento attivo, creazione nel percorso di destinazione di una cartella dal nome desiderato
	Apertura del dialogo Configurazione di rete
	Apertura del dialogo Collegamento in rete e avvio di un PING sulla destinazione impostata
	Lista di tutte le informazioni di rete in una finestra
	Interruzione di un collegamento in rete attivo. Se è attivo un supporto dati USB, si commuta su tale collegamento
	Instaurazione del collegamento, selezione della cartella progetto selezionata per ultima
	Ritorno nel menu Softkey con le funzioni di trasferimento dati

Interfaccia Ethernet (con software 548431-05)

Introduzione

Il controllo numerico è equipaggiato in modo standard con una scheda Ethernet che ne consente l'inserimento quale Client nella propria rete.

Il controllo numerico trasmette i dati attraverso la scheda Ethernet con:

- il protocollo **SMB (Server Message Block)** per sistemi operativi Windows
- la famiglia di protocolli **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)** e con l'ausilio di **NFS (Network File System)**.
Il controllo numerico supporta anche il protocollo **NFS V3**, con cui si possono realizzare velocità di trasmissione dati più alte

Possibilità di collegamento

La scheda Ethernet del controllo numerico può essere collegata alla rete tramite il connettore **RJ45** oppure collegata direttamente con un PC. Il connettore è separato galvanicamente dall'elettronica del controllo.




La lunghezza massima del cavo tra il controllo numerico e un nodo dipende dalla classe di qualità del cavo, dal rivestimento e dal tipo di rete.

Per il collegamento diretto del controllo numerico a un PC, utilizzare un cavo incrociato.

Far configurare il controllo numerico da un amministratore di rete.

Tenere presente che il controllo numerico esegue un riavvio automatico, se si cambia l'indirizzo IP del controllo numerico.

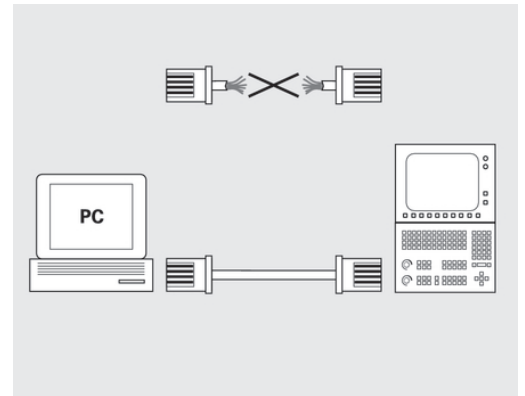





Configurazione del controllo numerico

Richiamo delle impostazioni generali di rete

DEFINE
NET

- ▶ Premere il softkey **DEFINE NET** per l'introduzione delle impostazioni di rete generali
- ▶ La scheda **Nomi computer** è attiva

Impostazione	Significato
Interfaccia primaria	Nome dell'interfaccia Ethernet collegata alla rete aziendale. È attiva soltanto se è disponibile una seconda interfaccia Ethernet opzionale nell'hardware del controllo numerico
Nome computer	Nome con cui il controllo numerico deve essere visibile nella rete aziendale
File host	Necessario soltanto per applicazioni speciali! Nome di un file in cui sono definite assegnazioni tra indirizzi IP e nomi di computer
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare la scheda Interfacce per l'immissione delle impostazioni di interfaccia 	
Impostazione	Significato
Lista interfacce	Lista interfacce Ethernet attive. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare una delle interfacce elencate (tramite mouse o tasti cursore) ■ Pulsante Attivazione: attivare l'interfaccia selezionata (X nella colonna Attiva) ■ Pulsante Disattivazione: disattivare l'interfaccia selezionata (- nella colonna Attiva) ■ Pulsante Configurazione: aprire il menu di configurazione
Consentire l'IP Forwarding	Questa funzione deve essere disattivata per default. Attivare la funzione soltanto se si accede per fini diagnostici dall'esterno tramite il controllo numerico alla seconda interfaccia Ethernet opzionale del controllo numerico. Attivare soltanto in combinazione al Servizio Assistenza

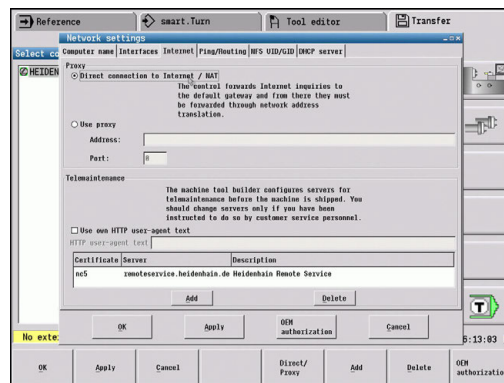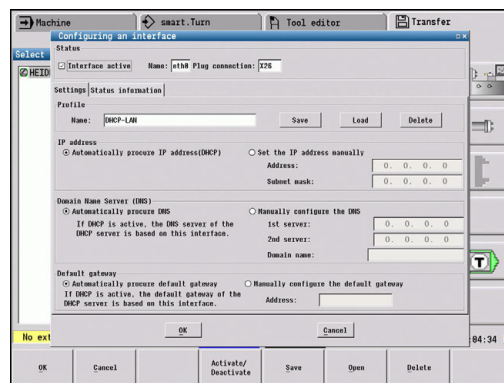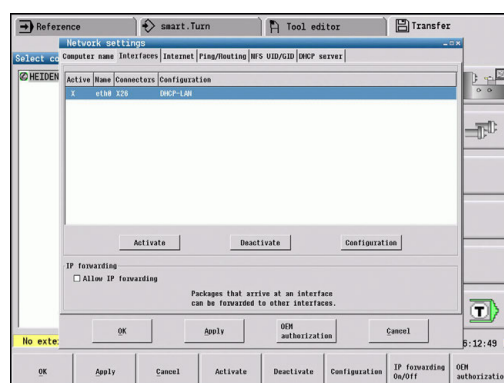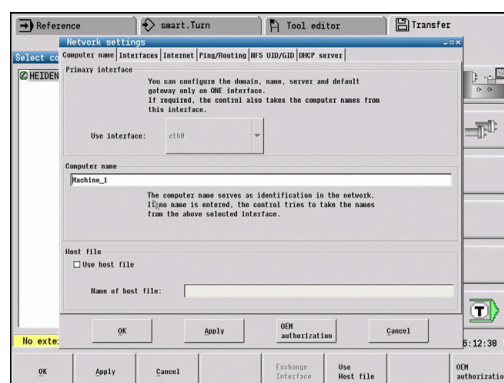

- Selezionare il pulsante **CONFIGURA** per aprire il menu di configurazione

Impostazione

Significato

Stato

- **Interfaccia attiva:** stato di collegamento dell'interfaccia Ethernet selezionata
- **Nome:** nome dell'interfaccia che si sta configurando
- **Colleg. connettore:** numero del collegamento del connettore di questa interfaccia all'unità logica del controllo numerico

Profilo

È qui possibile creare o selezionare un profilo in cui sono memorizzate tutte le impostazioni visibili in questa finestra.




HEIDENHAIN mette a disposizione due profili standard:

- **DHCP-LAN:** impostazioni per l'interfaccia Ethernet standard che dovrebbero funzionare in una rete aziendale standard
- **MachineNet:** impostazioni per la seconda interfaccia Ethernet opzionale per la configurazione della rete della macchina

Con i relativi pulsanti è possibile salvare, caricare e cancellare i profili

Indirizzo IP

- Opzione **Ricevere automaticamente indirizzo IP:** il controllo numerico può ricevere l'indirizzo IP dal server DHCP
- Opzione **Impostare manualmente l'indirizzo IP:** definire l'indirizzo IP e la subnet mask. Immissione: quattro valori numerici separati da punti, ad es. **160.1.180.20** e **255.255.0.0**

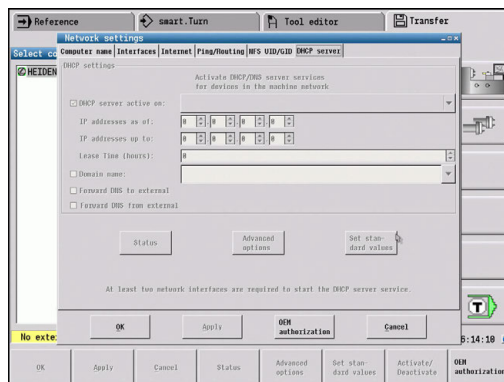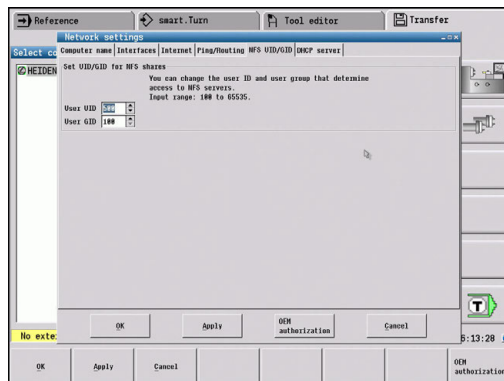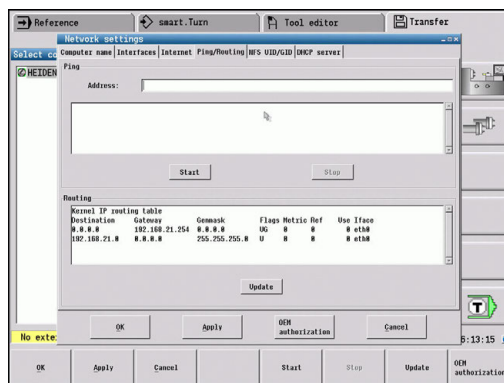

Impostazione	Significato
Domain Name Server (DNS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opzione Ricevere automaticamente il DNS: il controllo numerico deve ricevere automaticamente l'indirizzo IP del Domain Name Server. ■ Opzione Configurare manualmente il DNS: definire manualmente gli indirizzi IP dei server e il nome del dominio.
Default Gateway	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opzione Ricevere automaticamente il Default GW: il controllo numerico deve ricevere automaticamente il gateway di default. ■ Opzione Configurare manualmente il Default GW: definire manualmente gli indirizzi IP del gateway di default.

► Confermare le modifiche con il pulsante **OK**
 ► In alternativa annullare l'immissione con il pulsante **Annulla**
 ► Selezionare la scheda **Internet**

Impostazione	Significato
Proxy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Collegamento diretto a Internet / NAT: le richieste di Internet sono inoltrate dal controllo numerico al Default Gateway e qui devono essere trasmesse tramite Network Address Translation (ad es. in caso di collegamento diretto ad un modem) ■ Utilizzare proxy: inserire Indirizzo e Porta del router Internet della rete, eventualmente contattare l'amministratore di rete
Teleservice	<p>Il costruttore della macchina configura qui il server per l'assistenza remota.</p> <p>Apportare modifiche soltanto in accordo con il costruttore della macchina</p>

► Selezionare la scheda **Ping/Routing** per l'immissione delle impostazioni di ping e routing

Impostazione	Significato
Ping	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nel campo Indirizzo: inserire il numero IP con cui si desidera controllare il collegamento in rete ▶ Immissione: quattro valori numerici separati da punti, ad es. 160.1.180.20 ▶ In alternativa è anche possibile immettere il nome del computer per il quale si desidera controllare il collegamento <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsante AVVIO: avviare la verifica, il controllo numerico visualizza le informazioni di stato nel campo Ping ■ Pulsante STOP: terminare il controllo

Routing	<p>Per gli specialisti di configurazioni di rete!</p> <p>informazioni di stato del sistema operativo per il routing attuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulsante Attualizzare: aggiornare il routing <p>▶ Selezionare la scheda NFS UID/GID per introdurre gli identificativi di utenti e gruppi.</p>
---------	--

Impostazione	Significato
Impostare UID/GID per NFS-Shares	<ul style="list-style-type: none"> ■ User ID: definizione dell'identificativo dell'utente finale per l'accesso in rete ai file. Richiedere il valore all'amministratore di rete ■ Group ID: definizione dell'identificativo di gruppo per l'accesso in rete ai file. Richiedere il valore all'amministratore di rete <p>▶ Selezionare la scheda Server DHCP per la configurazione delle impostazioni del server DHCP della rete della macchina</p>



Consultare il manuale della macchina. La configurazione del server DHCP è protetta da password. Tutte le informazioni rilevanti sono da richiedere al costruttore della macchina.

Impostazione	Significato
Server DHCP attivo su	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="528 347 895 705">■ Indirizzi IP da: definizione a partire da quale indirizzo IP il controllo numerico deve dedurre il pool degli indirizzi IP dinamici. I valori in grigio vengono acquisiti dal controllo numerico dall'indirizzo IP statico dell'interfaccia Ethernet definita e non possono essere modificati <li data-bbox="528 705 895 907">■ Indirizzi IP fino a: definizione fino a quale indirizzo IP il controllo numerico deve dedurre il pool degli indirizzi IP dinamici <li data-bbox="528 907 895 1243">■ Lease Time (ore): periodo di tempo nell'arco del quale l'indirizzo IP dinamico deve rimanere riservato per un Client. Se un Client si collega nell'arco di questo periodo di tempo, il controllo numerico assegna di nuovo lo stesso indirizzo IP dinamico <li data-bbox="528 1243 895 1534">■ Nome dominio: qui è possibile definire all'occorrenza un nome per la rete della macchina. È necessario quando, ad esempio, sono assegnati gli stessi nomi nella rete della macchina e nella rete esterna <li data-bbox="528 1534 895 1856">■ Inoltro DNS all'esterno: se è attivo IP Forwarding (scheda Interfacce) è possibile definire con opzione attiva che la risoluzione del nome per apparecchi nella rete della macchina possa essere impiegata anche dalla rete esterna.

Impostazione	Significato
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="528 349 895 792">■ Inoltro DNS dall'esterno: se è attivo IP Forwarding (scheda Interfacce) è possibile definire con opzione attiva che il controllo numerico inoltri le richieste DNS di apparecchiature all'interno della rete della macchina anche al server dei nomi della rete esterna, qualora il server DNS di MC non sia in grado di rispondere alla richiesta.<li data-bbox="528 808 895 1093">■ Pulsante Stato: richiama la panoramica degli apparecchi ai quali viene fornito l'indirizzo IP dinamico nella rete della macchina. È inoltre possibile eseguire le impostazioni di questi apparecchi<li data-bbox="528 1108 895 1227">■ Pulsante Opzioni estese: possibili impostazioni estese per il server DNS/DHCP<li data-bbox="528 1243 895 1361">■ Pulsante Imposta val. standard: definizione delle impostazioni di fabbrica

Impostazioni specifiche di rete

Richiamo delle impostazioni specifiche di rete



- ▶ Premere il softkey **Rete** per l'introduzione delle impostazioni specifiche di rete
- Può essere definito un numero qualsiasi di impostazioni di rete, ma se ne possono gestire contemporaneamente al massimo 7

Impostazione



Significato

Drive di rete

Lista di tutti i drive di rete collegati.

Nelle colonne il controllo numerico visualizza il relativo stato dei collegamenti di rete:

- **Mount:** con o senza collegamento del drive di rete
- **Auto:** collegamento automatico o manuale del drive di rete
- **Tipo:** tipo di collegamento di rete. Sono possibili cifs e nfs
- **Drive:** denominazione del drive sul controllo numerico
- **ID:** ID interno che contraddistingue se sono stati definiti troppi collegamenti tramite un Mount Point
- **Server:** nome del server
- **Nome abilitazione:** nome della directory sul server al quale il controllo numerico deve accedere
- **Utente:** nome dell'utente in rete
- **Password:** drive di rete protetto o no da password

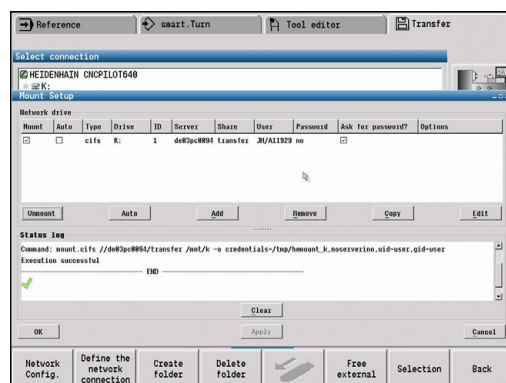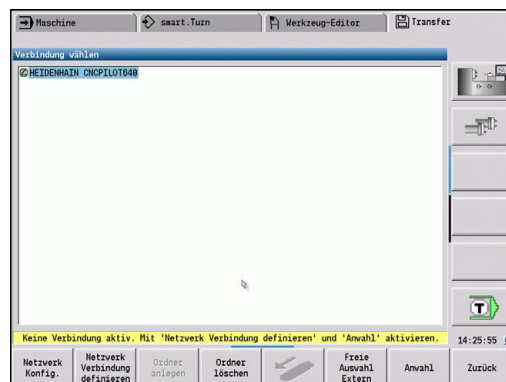


Impostazione	Significato
	<ul style="list-style-type: none">■ Richiesta password?: con o senza richiesta della password al collegamento■ Opzioni: visualizzazione di opzioni di collegamento supplementari <p>I drive di rete si gestiscono tramite pulsanti.</p> <p>Per aggiungere drive di rete, utilizzare il pulsante Aggiungi: il controllo numerico avvia quindi la guida di collegamento in cui possono essere immessi tutti i dati necessari</p>

Collegamento USB

Attivazione del collegamento USB



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**
- ▶ Collegare il supporto dati USB alla porta USB del controllo numerico
- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)
- ▶ Premere il softkey **Collegamenti**
- ▶ Premere il softkey **USB**
- ▶ Il controllo numerico apre il dialogo **USB**. In questo dialogo vengono eseguite le impostazioni per la destinazione di collegamento
- ▶ Con i softkey è possibile disconnettere o ricollegare un supporto dati USB

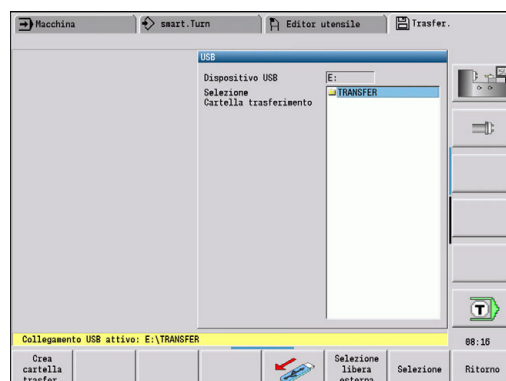

In linea di principio, la maggior parte dei dispositivi USB dovrebbero essere collegabili al controllo numerico. In determinate circostanze, ad es. con elevate lunghezze dei cavi tra pannello di comando e unità logica, può verificarsi che un dispositivo USB non venga identificato correttamente dal controllo numerico. In tali casi utilizzare un altro dispositivo USB.

Softkey Collegamento USB

Softkey	Significato
	Creazione cartella dal nome desiderato sul supporto dati USB
	Interruzione del collegamento al supporto dati USB e predisposizione dell'unità per la rimozione
	Accesso ai file non archiviati correttamente in una cartella progetto
	Selezione della cartella progetto precedentemente selezionata con i tasti cursore
	Ritorno nel menu softkey con le funzioni di trasferimento dati

Possibilità della trasmissione dati

Il controllo numerico gestisce programmi DIN, sottoprogrammi DIN, programmi ciclo e **Profili ICP** in directory differenti. Selezionando il **Gruppo programmi** si attiva automaticamente la relativa directory.

I parametri e i dati utensile vengono memorizzati sul controllo numerico con il nome file immesso in Nome backup in un file ZIP nella cartella **para** o **tool**. Questo file di backup può essere quindi trasmesso in una cartella progetto sulla stazione remota.



- Se i file di programma sono aperti in un'altra modalità operativa, non vengono sovrascritti
- La lettura di dati utensile e parametri è possibile soltanto se nella sottomodalità **Esecuzione progr.** non è stato avviato alcun programma

Sono disponibili le seguenti funzioni di trasferimento dati:

- **Programmi:** invio e ricezione di file
- **Backup parametri:** creazione, trasmissione e ricezione
- **Restore parametri:** ricaricamento del backup parametri
- **Backup utensili:** creazione, trasmissione e ricezione
- **Restore utensili:** ricaricamento del backup utensili
- **Dati Service:** creazione e trasmissione di dati Service
- **Creazione backup dati:** salvataggio di tutti i dati in una cartella progetto
- **Selezione libera esterna:** libera selezione dei file di programmi da un supporto dati USB
- **Funzioni ausiliarie:** importazioni di programmi ciclo e DIN di MANUALplus 4110, importazione di dati utensile di CNC PILOT 4290

Struttura delle cartelle - Archiviazione dei file

Cartella	Tipo di file
\dxf	Disegni nel formato DXF
\gtb	Sequenze di lavorazione (TURN PLUS)
\gti	Descrizioni profilo ICP: <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi (profilo di tornitura) ■ *.gmr (profilo parte grezza) ■ *.gms (superficie frontale asse C) ■ *.gmm (superficie cilindrica asse C)
\gtz	Programmi ciclo (Sottomodalità Autoappr.) *.gmz
\ncps	Programmi DIN (modalità smart.Turn): <ul style="list-style-type: none"> ■ *.nc (programmi principali) ■ *.ncs (sottoprogrammi)
\para	File di backup parametri PA_*.zip (parametri)
\table	File di backup parametri TA*.zip (tabelle)
\tool	File di backup utensili TO*.zip (dati utensile e tecnologici)
\pictures	File grafici per sottoprogrammi *.bmp, *.png o *.jpg
\data	File service Service*.zip

Cartella di trasferimento

Il trasferimento di dati dal controllo numerico su un supporto dati esterno è possibile soltanto in una cartella di trasferimento precedentemente creata. In ogni cartella di trasferimento vengono archiviati i file con la stessa struttura delle cartelle presenti sul controllo numerico.

Le cartelle di trasferimento possono essere impiegate soltanto direttamente nel percorso di rete selezionato o nella directory root del supporto dati USB.

Trasmissione di programmi (file)

Selezione del gruppo di programmi



La trasmissione di screenshot (tasto **PRT SC**) viene eseguita nella sezione **Service**.

Selezione del gruppo di programmi



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Premere il softkey **Collegamenti**



- ▶ Premere il softkey **USB**



- ▶ In alternativa premere il softkey **Rete**



- ▶ Selezionare la cartella progetto desiderata e quindi attivare il softkey **Selezione** (USB)



- ▶ In alternativa premere il softkey **Collega** (rete)



- ▶ Premere il softkey **Ritorno** per selezionare i dati



- ▶ Commutare al trasferimento programma




- ▶ Aprire la selezione tipo programma



- ▶ Premere il softkey **Programmi DIN** (o altri tipi di programma) per attivare il trasferimento



Al trasferimento di job automatici il controllo numerico trasmette automaticamente i job selezionati con tutti i programmi principali e i sottoprogrammi in essi contenuti.

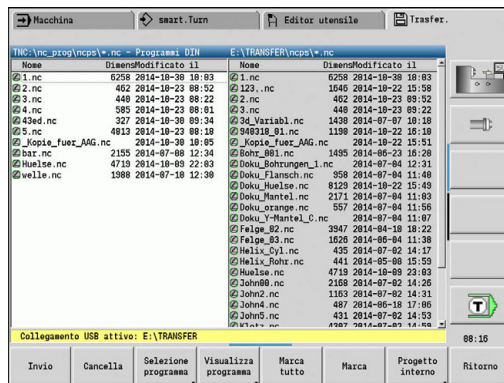

Softkey per selezione dei gruppi di programma

Softkey	Significato
Progr. DIN	*. nc : programmi principali DIN e smart.Turn. La sottomodalità Trasfer. cerca i programmi in base ai sottoprogrammi e li visualizza per includerli nella trasmissione.
Sottoprogr. DIN	*. ncs : sottoprogrammi DIN e smart.Turn. Trasmissione contemporanea della grafica di supporto.
Progr. cicli	*. gmz : programmi ciclo. La sottomodalità Trasfer. cerca i programmi in base ai sottoprogrammi e Profili ICP e li visualizza per includerli nella trasmissione.
Profili ICP	Profili ICP per programmi ciclo: <ul style="list-style-type: none"> ■ *.gmi (profilo di tornitura) ■ *.gmr (profilo parte grezza) ■ *.gms (superficie frontale asse C) ■ *.gmm (superficie cilindrica asse C)
Successivo tipo file	Commutazione tra i possibili tipi di file. Possono essere qui selezionati anche i job automatici.
Selezione libera esterna	Libera selezione dei file di programmi dal supporto dati USB senza utilizzare una cartella progetto.
Masch.file	Mascheramento dei nomi file all'interno del gruppo di programmi selezionato.

Selezione del programma

Il controllo numerico visualizza nella finestra sinistra la lista dettagliata del controllo numerico. Nella finestra destra, con collegamento attivo, vengono visualizzati i file della stazione remota. Con i tasti cursore si passa dalla finestra sinistra a quella destra e viceversa.

Per la selezione dei programmi posizionare il cursore sul programma desiderato e premere il softkey **Marca** oppure evidenziare tutti i programmi con il softkey **Marca tutto**.

I programmi marcati vengono evidenziate mediante colore. Le selezioni si annullano ripetendo l'operazione di marcatura.

Il controllo numerico visualizza nella lista la dimensione del file e la data e l'ora dell'ultima modifica apportata al programma se la lunghezza del nome del file lo consente.

Per programmi/sottoprogrammi DIN è anche possibile visualizzare il programma NC con il softkey **Visualizza programma**.

La trasmissione dei file si avvia con il softkey **Invio** o **Ricezione**.

Durante la trasmissione il controllo numerico riporta le seguenti informazioni in una finestra di trasferimento:

- Nome del programma in trasferimento
- Se è già presente un file nella directory di destinazione, il controllo numerico richiede se il file deve essere sovrascritto. È qui possibile attivare la sovrascrittura per tutti i file seguenti

Se il controllo numerico ha constatato in fase di trasmissione che sono presenti file linkati ai dati da trasmettere (sottoprogrammi, **Profili ICP**), si apre un dialogo con la possibilità di elencare e trasmettere i file linkati.

Softkey per la selezione programma



Softkey	Significato
Marca tutto	Selezione di tutti i file nella finestra attuale
Marca	Selezione o deselegione del file su cui trova il cursore e spostamento del cursore nella posizione sottostante
Visualizza programma	Apertura di un programma principale o sottoprogramma DIN per la lettura

Trasmissione dei file di progetto

Se si desidera trasferire i file di un progetto, è possibile aprire con il softkey **Progetto** la Gestione progetti del controllo numerico e selezionare il relativo progetto.

Ulteriori informazioni: "Gestione progetti", Pagina 170

i Con il softkey **Progetto interno** è possibile gestire i propri progetti e trasferire cartelle di progetto complete.
Ulteriori informazioni: "Gestione progetti", Pagina 170

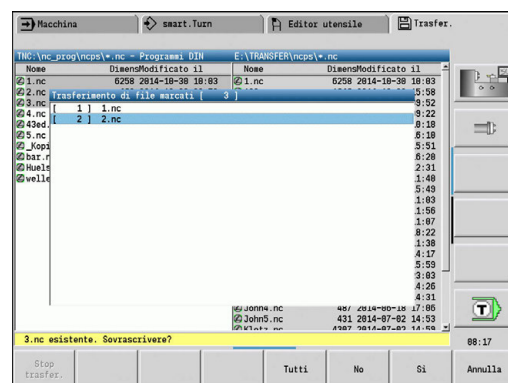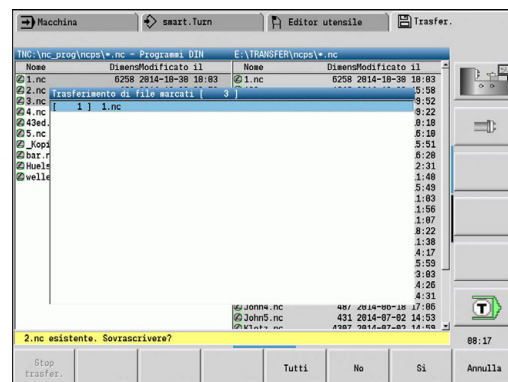


Trasmissione dei parametri

Trasmissione dei parametri

Il backup e il ripristino di parametri comprendono le seguenti operazioni:

- **Creazione backup parametri:** i parametri vengono raggruppati in file ZIP e archiviati sul controllo numerico
- **Trasmissione o ricezione di file di backup di parametri**
- **Restore parametri:** ricaricamento del backup salvato nei dati attivi del controllo numerico (solo con login).

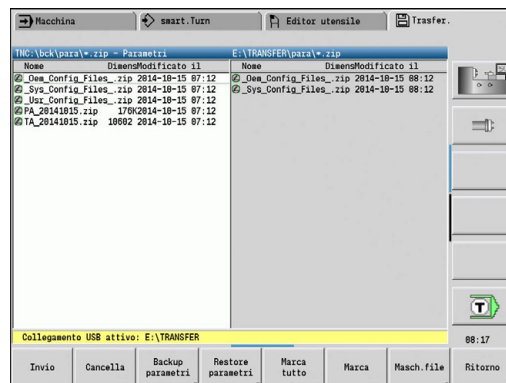

Selezione dei parametri

Il backup dei parametri può essere creato anche senza collegamento attivo con il supporto dati esterno.

Creazione backup parametri:



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Aprire il trasferimento parametri

Softkey per il trasferimento di parametri

Softkey	Significato
Invio	Trasmissione di tutti i file evidenziati dal controllo numerico alla stazione remota
Ricezione	Ricezione di tutti i file evidenziati sulla stazione remota
CANCELLA	Cancellazione di tutti i file evidenziati in seguito alla richiesta di conferma (solo con login)
Backup parametri	Creazione di un record dati di backup dei parametri come file ZIP
Restore parametri	Ricaricamento dei dati del record di backup selezionato nel sistema del controllo numerico attivo (solo con login)
Marca tutto	Selezione di tutti i file nella finestra attuale
Marca	Selezione o deselezione del file su cui si trova il cursore e spostamento del cursore nella posizione sottostante
Masch.file	Apri la maschera file.

Dati di backup di parametri

Il backup di parametri contiene tutti i parametri e tutte le tabelle del controllo numerico, eccetto dati utensili e dati tecnologici.

Percorso e nome dei file di backup:

- Dati di configurazione: \para\PA_*.zip
- Tabelle: \table\TA_*.zip


Nella finestra di trasferimento viene visualizzata soltanto la cartella **para**, il relativo file in **table** viene creato e incluso nella trasmissione.

La trasmissione dei file si avvia con il softkey **Invio** o **Ricezione**.

Trasmissione dei dati utensile

Il backup e il ripristino di dati utensile comprendono le seguenti operazioni:

- **Creazione backup utensili:** i parametri vengono raggruppati in file ZIP e archiviati sul controllo numerico
- **Trasmissione o ricezione di file di backup di utensili**
- **Restore utensili:** ricaricamento del backup salvato nei dati attivi del controllo numerico (solo con login)

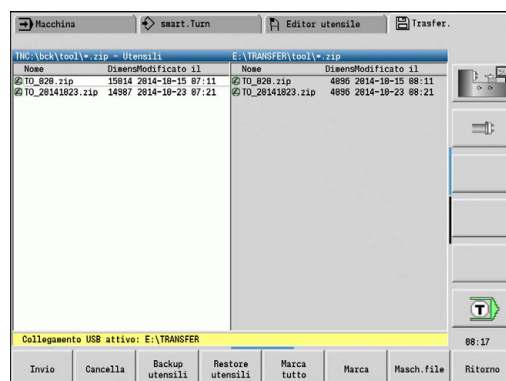

Selezione degli utensili

Il backup degli utensili può essere creato anche senza collegamento attivo con il supporto dati esterno.

 
Creazione backup utensili:



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Premere il softkey **Utensili**

Softkey per il trasferimento di utensili

Softkey	Significato
Invio	Trasmissione di tutti i file evidenziati dal controllo numerico alla stazione remota
Ricezione	Ricezione di tutti i file evidenziati sulla stazione remota
CANCELLA	Cancellazione di tutti i file evidenziati in seguito alla richiesta di conferma (solo con login)
Backup utensili	Creazione di un record dati di backup degli utensili come file ZIP
Restore utensili	Ricaricamento dei dati del record di backup selezionato nel sistema del controllo numerico attivo (solo con login)
Marca tutto	Selezione di tutti i file nella finestra attuale
Marca	Selezione o deselegione del file su cui si trova il cursore e spostamento del cursore nella posizione sottostante
Masch. file	Selezione del tipo di file ZIP o HTT. I dati utensile possono essere anche trasmessi direttamente come file HTT (ad es. da un dispositivo di presetting di utensili)

Dati di backup di utensili

Per il backup di utensili è possibile selezionare se si desidera salvare tutti gli utensili o utensili singoli. La selezione può essere eseguita dalla lista utensili o dalla lista torretta.

Selezione di utensili per backup utensili



- ▶ Premere il softkey **Backup utensili**



- ▶ Premere il softkey **Lista utensili**



 
- ▶ In alternativa premere il softkey **Lista torretta**



- ▶ In alternativa premere il softkey **Lista magazzino**(a seconda della macchina)



- ▶ Premere il softkey **Selezione**



- ▶ Premere il softkey **Conferma selezione**

Il controllo numerico visualizza una finestra di selezione. In tale finestra di selezione è possibile definire i dati utensile che si desidera salvare.

Selezione del contenuto dei file di backup:

- utensili
- testi utensile
- dati tecnologici
- tastatori
- supporti utensile

Percorso e nome dei file di backup: \bck\tool\TO_*.zip

La trasmissione dei file si avvia con il softkey **Invio** o **Ricezione**.

Al ripristino dei dati di backup vengono visualizzati tutti i contenuti disponibili del backup. Il softkey **Lista utensili** consente di selezionare singoli utensili dal file di backup.

Dal file di backup è possibile selezionare i dati utensile che si desidera caricare.

Creazione di file service

I file service contengono diverse informazioni del logfile che vengono impiegate dal Servizio Assistenza per la ricerca errori. Tutte le informazioni importanti vengono raggruppate in un record dati di file service come file ZIP.

Percorso e nome dei file di backup: \data\SERVICEx.zip ("x" sta per un numero progressivo)

Il controllo numerico genera il file service sempre con il numero **1**. I file già presenti vengono rinominati con i numeri **2 – 5**. Un file già presente con il numero **5** viene cancellato.

Il salvataggio dei file service comprende le seguenti operazioni:

- **Creazione file service:** le informazioni vengono raggruppate in un file ZIP e archiviate sul controllo numerico
- **Trasmissione di file service**

Service di file service

I file service possono essere creati anche senza collegamento attivo con il supporto dati esterno.

Creazione di file service



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)




- ▶ Premere il softkey **Service**

Softkey per il trasferimento di file service

Softkey	Significato
Invio	Trasmissione di tutti i file evidenziati dal controllo numerico alla stazione remota
CANCELLA	Cancellazione di tutti i file evidenziati in seguito alla richiesta di conferma (solo con login)
Selezione TNC:	Selezione della directory principale del TNC, ad es. per la trasmissione di screenshot creati in precedenza (tasto PRT SC)
Marca tutto	Selezione di tutti i file nella finestra attuale
Marca	Selezione o deselection del file su cui si trova il cursore e spostamento del cursore nella posizione sottostante
Genera file Service	Creazione di un record dati di backup dei file service come file ZIP

Memorizzazione di file service

 Memorizzazione di file service



- ▶ Premere il softkey **Genera file Service**
- ▶ Inserire il nome con il quale si intende salvare il file service



- ▶ Premere il softkey **Salva**

Generazione di backup di dati

Il backup dei dati comprende le seguenti operazioni:

- Copia dei file dei programmi nella cartella di trasferimento
 - Programmi principali NC
 - Sottoprogrammi NC (con immagini)
 - Programmi ciclo
 - Profili ICP
- Creazione di un backup di parametri e copia dei file di backup dalle cartelle **para** e **table** nella cartella progetto (PA_Backup.zip, TA_Backup.zip).
- Creazione di un backup di utensili e copia di tutti i backup utensili da cartella **tool** nella cartella progetto (TO_Backup.zip).
- I file service **non** vengono creati e copiati

Selezione di backup di dati

Il backup degli utensili può essere creato anche senza collegamento attivo con il supporto dati esterno.

Creazione di backup di dati



- ▶ Selezionare la modalità **Organizzazione**




- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Premere il softkey **Backup dati**

Softkey per il trasferimento di backup di dati

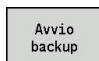Softkey	Significato
	Avvio del backup di dati in una cartella di trasferimento completa



- I file presenti vengono sovrascritti senza chiedere alcuna conferma
- Il backup di dati può essere interrotto con il softkey **Annulla**. Il backup parziale iniziato viene terminato


Importazione di programmi NC da controlli numerici precedenti

I formati dei programmi delle versioni precedenti dei controlli numerici MANUALplus 4110 e CNC PILOT 4290 si differenziano dal formato di MANUALplus 620 e CNC PILOT 640. I programmi delle versioni precedenti dei controlli numerici possono tuttavia essere adattati ai nuovi controlli numerici con l'apposito convertitore. Questo convertitore è parte integrante del controllo numerico. I necessari adeguamenti vengono eseguiti per quanto possibile automaticamente dal convertitore.

Panoramica dei programmi NC convertibili

- MANUALplus 4110
 - Programmi ciclo
 - Descrizioni profilo ICP
 - Programmi DIN
- CNC PILOT 4290: programmi DIN PLUS

I programmi TURN PLUS di CNC PILOT 4290 **non** possono essere convertiti.

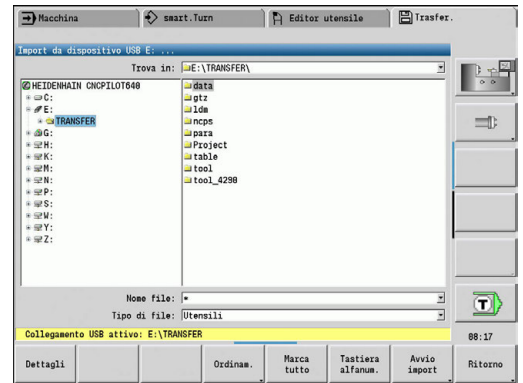

Importazione dei programmi NC dal supporto dati collegato

 
Importazione dei programmi NC




- ▶ Selezionare il modo operativo **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



 - ▶ Aprire il menu con il softkey **Funz. ausiliarie**



- ▶ Aprire il menu con il softkey **Funzioni import**



- ▶ Selezionare i programmi ciclo o i Profili ICP di MANUALplus 4110 (*.gtz)



 
 
- ▶ In alternativa selezionare i programmi DIN di MANUALplus 4110 (*.nc/ *.ncs)



- ▶ In alternativa selezionare i programmi di CNC PILOT 4290 (*.nc/ *.ncs)



- ▶ Selezionare con i tasti cursore la directory e quindi passare con il tasto **ENT** nella finestra destra
- ▶ Selezionare con il tasto cursore il programma NC da convertire
- ▶ In alternativa selezionare tutti i programmi NC



- ▶ Avviare il filtro di importazione per la conversione del programma o dei programmi nel formato del controllo numerico



I programmi ciclo, le descrizioni profilo ICP, i programmi DIN e i sottoprogrammi DIN importati vengono nominati con il prefisso **CONV_...**

Il controllo numerico adegua inoltre l'estensione e importa i programmi NC nelle directory corrette.

Conversione dei programmi ciclo

MANUALplus 4110 e MANUALplus 620 o CNC PILOT 640 presentano soluzioni differenti per la gestione degli utensili, i dati tecnologici ecc.

Inoltre, i cicli di MANUALplus 620 o CNC PILOT 640 identificano un numero maggiore di parametri rispetto ai cicli di MANUALplus 4110.

Osservare i seguenti punti

- **Richiamo utensile:** l'acquisizione del numero utensile dipende se è presente un **programma Multifix** (numero utensile a 2 posizioni) o **programma Torretta** (numero utensile a 4 posizioni)
 - Numero utensile a 2 posizioni: il numero utensile viene acquisito come **ID** e come numero utensile viene registrato **T1**
 - Numero utensile a 4 posizioni (Tddpp): le prime due posizioni del numero utensile (dd) vengono acquisite come **ID** e le ultime due (pp) come **T**.
- **Raggiungimento punto cambio utensile:** il convertitore riporta in **Punto cambio utens. G14** l'impostazione **Nessun asse**. In 4110 non si impiega questo parametro
- **Distanza di sicurezza:** il convertitore riporta le distanze di sicurezza definite nel parametro **Impostazioni generali** nei campi **Safety clearance G47, ... SCI, ... SCK**
- **Funzioni M:** vengono acquisite senza variazioni
- **Richiamo di Profili ICP:** il convertitore integra al richiamo di Profili ICP il prefisso **CONV_...**
- **Richiamo di cicli DIN:** il convertitore integra al richiamo di un ciclo DIN il prefisso **CONV_...**

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

I programmi NC convertiti possono presentare contenuti convertiti erroneamente (a seconda della macchina) o non convertiti affatto. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Adattare i programmi NC convertiti al controllo numerico attuale
- ▶ Nella sottomodalità **Simulazione** testare il programma NC con l'aiuto della grafica

Conversione dei programmi DIN

Per programmi DIN è necessario considerare, oltre ai diversi principi per la gestione utensili, i dati tecnologici ecc., anche la descrizione profilo e la programmazione di variabili.

Tenere presente i seguenti punti per la conversione di programmi DIN di MANUALplus 4110:

- **Richiamo utensile:** l'acquisizione del numero utensile dipende se è presente un **programma Multifix** (numero utensile a 2 posizioni) o **programma Torretta** (numero utensile a 4 posizioni)
- **Raggiungimento punto cambio utensile:** il convertitore riporta in **Punto cambio utensile G14** l'impostazione **Nessun asse**. In 4110 non si impiega questo parametro
- **Descrizione parte grezza:** la descrizione parte grezza **G20** e **G21** di 4110 diventa **PZ GREZ AUS**, sul controllo numerico.
- **Descrizioni profilo:** per programmi 4110 ai cicli di lavorazione segue la descrizione del profilo. Per la conversione la descrizione del profilo viene trasformata in **PZ GREZ AUS**. Il relativo ciclo nella sezione **LAVORAZIONE** rimanda quindi a tale profilo ausiliario
- **Programmazione di variabili:** gli accessi delle variabili a dati utensile, quote macchina, correzioni **D**, dati parametri nonché eventi non possono essere convertiti. Le sequenze dei programmi devono essere adattate
- **Funzioni M:** vengono acquisite senza variazioni
- **Inch o metrico:** il convertitore non può definire il sistema di misura del programma 4110. Pertanto non viene registrato alcun sistema di misura nel programma ciclo. Deve essere recuperato dall'utente

Tenere presente i seguenti punti per la conversione di programmi DIN di CNC PILOT 4290:

- **Chiamata utensile** (istruzioni **T** della sezione **TORRETTA**):
 - Le istruzioni **T** che contengono un riferimento al database utensili vengono acquisite senza variazioni (esempio: T1 ID"342-300.1")
 - Istruzioni **T**, comprendenti dati utensile, non possono essere convertite.
- **Programmazione di variabili:** gli accessi delle variabili a dati utensile, quote macchina, correzioni **D**, dati parametri nonché eventi non possono essere convertiti. Le sequenze dei programmi devono essere adattate
- **Funzioni M:** vengono acquisite senza variazioni
- **Nomi di sottoprogrammi esterni:** il convertitore integra al richiamo di un sottoprogramma esterno il prefisso **CONV_...**



Se il programma DIN non contiene elementi convertibili, il blocco NC corrispondente viene salvato come commento. Al commento viene anteposto il termine **ALLARME**. A seconda della situazione l'istruzione non convertibile viene confermata nella riga di commento oppure il blocco NC non convertibile segue il commento.


NOTA**Attenzione Pericolo di collisione!**

I programmi NC convertiti possono presentare contenuti convertiti erroneamente (a seconda della macchina) o non convertiti affatto. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Adattare i programmi NC convertiti al controllo numerico attuale
- ▶ Nella sottomodalità **Simulazione** testare il programma NC con l'aiuto della grafica

Importazione dei dati utensile del CNC PILOT 4290

Il formato della lista utensili di CNC PILOT 4290 si differenzia dal formato di MANUALplus 620 e CNC PILOT 640. I dati utensile possono essere adattati al nuovo controllo numerico con l'apposito convertitore.

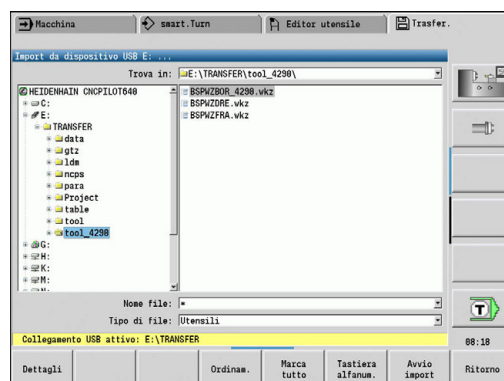

Importazione dei dati utensile dal supporto dati collegato

Importazione dati utensile



- ▶ Selezionare il modo operativo **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Trasfer.** (con login)



- ▶ Aprire il menu con il softkey **Funz. ausiliarie**



- ▶ Aprire il menu con il softkey **Funzioni import**



- ▶ Premere il softkey **Utensili**



- ▶ Selezionare con i tasti cursore la directory e quindi passare con il tasto **ENT** nella finestra destra



- ▶ Selezionare i dati utensile con il tasto cursore



- ▶ In alternativa selezionare tutti i dati utensile



- ▶ Avviare il filtro di importazione per la conversione

Il controllo numerico genera per ogni file importato una tabella con il nome CONV_*.HTT. Con le funzioni Restore è possibile definire se impostare la maschera file sul tipo ***.htt**.

9.4 Service Pack

Se sono richieste modifiche o estensioni del software del controllo numerico, il costruttore della macchina mette a disposizione un Service Pack. Di norma il Service Pack viene installato con l'ausilio di una chiave di memoria USB da 1 GB (o maggiore). Il software necessario per il Service Pack è contenuto nel file **setup.zip**. Questo file è memorizzato sulla chiave USB.

Installazione di Service Pack

Per installare il Service Pack è necessario spegnere il controllo numerico. Chiudere pertanto l'editing di programmi NC ecc. prima di procedere con l'installazione.

NOTA

Attenzione, possibile perdita di dati!

Il controllo numerico non esegue alcun backup automatico prima di installare un Service Pack. Cadute di rete o altri problemi possono disturbare l'installazione di un Service Pack. I dati possono essere danneggiati o cancellati in modo irrevocabile.

 
- ▶ Prima di installare il Service Pack salvare i dati eseguendo un backup

Installazione del Service Pack


- ▶ Collegamento della chiavetta USB



- ▶ Passare nel modo operativo **Organizzazione**



- ▶ Premere il softkey **Chiave**

 

- ▶ Inserire il codice numerico 231019
- ▶ Premere il softkey **UPDATE DATA** (commutare se necessario il livello dei softkey, se non visibile quello desiderato)



- ▶ Premere il softkey **CARICA**





- ▶ Premere il softkey **PATH** per selezionare la directory nella finestra sinistra



- ▶ Premere il softkey **FILE** per selezionare il file nella finestra destra



- ▶ Posizionare il cursore sul file **setup.zip**
- ▶ Premere il softkey **SELEZ.**
- ▶ Il controllo numerico verifica se il Service Pack può essere impiegato per la versione software attuale del controllo numerico
- ▶ Confermare la richiesta di sicurezza **Volete veramente spegnere?**
- ▶ Si avvia il programma di update
- ▶ Impostare la lingua (tedesco o inglese)
- ▶ Eseguire l'update

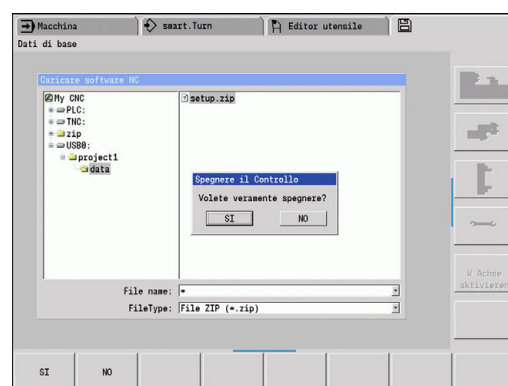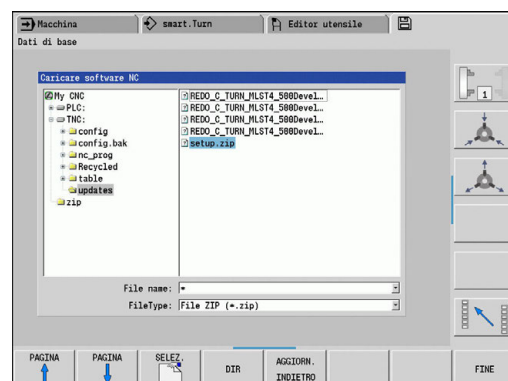

Al termine dell'update il controllo numerico si riavvia automaticamente.

10

Tabelle e riepiloghi

10.1 Filettatura

Parametri del filetto

Il controllo numerico determina i parametri del filetto in base alla seguente tabella.

Legenda

- **F: Passo della filettatura:** viene determinato in funzione del tipo di filettatura, in base al diametro, se è indicato un *.

Ulteriori informazioni: "Filettatura", Pagina 690

- **P: Profondità filetto**
- **R: Larghezza filetto**
- **A: Angolo fianco sinistro**
- **W: Angolo fianco destro**

Calcolo: $Kb = 0,26384 * F - 0,1 * \# F$

Gioco di filettatura **ac** (in funzione del **Passo della filettatura**):

- **Passo della filettatura** ≤ 1 : **ac** = 0,15
- **Passo della filettatura** ≤ 2 : **ac** = 0,25
- **Passo della filettatura** ≤ 6 : **ac** = 0,5
- **Passo della filettatura** ≤ 13 : **ac** = 1

Tipo filetto Q		F	P	R	A	W
Q = 1 Filettatura fine metrica ISO	Esterno	–	0,61343 * F	F	30°	30°
	Interno	–	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 2 Filettatura metrica ISO	Esterno	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 3 Filettatura conica metrica ISO	Esterno	–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 4 Filettatura fine conica metrica ISO		–	0,61343 * F	F	30°	30°
Q = 5 Filettatura trapezoidale metrica ISO	Esterno	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
	Interno	–	0,5 * F + ac	0,633 * F	15°	15°
Q = 6 Filettatura trapezoidale radiale metr.	Esterno	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
	Interno	–	0,3 * F + ac	0,527 * F	15°	15°
Q = 7 Filettatura a sega metrica	Esterno	–	0,86777 * F	0,73616 * F	3°	30°
	Interno	–	0,75 * F	F – Kb	30°	3°
Q = 8 Filettatura tonda cilindrica	Esterno	*	0,5 * F	F	15°	15°
	Interno	*	0,5 * F	F	15°	15°
Q = 9 Filettatura Whitworth cilindrica	Esterno	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
	Interno	*	0,64033 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 10 Filettatura Whitworth conica	Esterno	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 11 Filettatura tubolare Whitworth	Esterno	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
	Interno	*	0,640327 * F	F	27,5°	27,5°
Q = 12 Filettatura non normalizzata		–	–	–	–	–
Q = 13 Filettatura grossolana US UNC	Esterno	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,54127 * F	F	30°	30°

Tipo filetto Q		F	P	R	A	W
Q = 14 Filettatura fine US UNF	Esterno	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 15 Filettatura extrafine US UNEF	Esterno	*	0,61343 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,54127 * F	F	30°	30°
Q = 16 Filettatura tubolare conica US NPT	Esterno	*	0,8 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 17 Filettatura tubolare Dryseal conica US NPTF	Esterno	*	0,8 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 18 Filettatura tubolare cilindrica US NPSC con lubrificante	Esterno	*	0,8 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,8 * F	F	30°	30°
Q = 19 Filettatura tubolare cilindrica US NPFS senza lubrificante	Esterno	*	0,8 * F	F	30°	30°
	Interno	*	0,8 * F	F	30°	30°

Passo del filetto**Q = 2****Filettatura metrica ISO**

Diametro (in mm)	Passo filetto
1	0,25
1,1	0,25
1,2	0,25
1,4	0,3
1,6	0,35
1,8	0,35
2	0,4
2,2	0,45
2,5	0,45
3	0,5
3,5	0,6
4	0,7
4,5	0,75
5	0,8
6	1
7	1
8	1,25
9	1,25
10	1,5
11	1,5
12	1,75
14	2
16	2
18	2,5
20	2,5
22	2,5
24	3
27	3
30	3,5
33	3,5
36	4
39	4
42	4,5
45	4,5
48	5
52	5

Diametro (in mm)	Passo filetto
56	5,5
60	5,5
64	6
68	6

Q = 8**Filettatura tonda cilindrica**

Diametro (in mm)	Passo filetto
12	2,54
14	3,175
40	4,233
105	6,35
200	6,35

Q = 9**Filettatura Whitworth cilindrica**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,938	1,411
3/8"	9,525	1,588
7/16"	11,113	1,814
1/2"	12,7	2,117
5/8"	15,876	2,309
3/4"	19,051	2,54
7/8"	22,226	2,822
1"	25,401	3,175
1 1/8"	28,576	3,629
1 1/4"	31,751	3,629
1 3/8"	34,926	4,233
1 1/2"	38,101	4,233
1 5/8"	41,277	5,08
1 3/4"	44,452	5,08
1 7/8"	47,627	5,645
2"	50,802	5,645
2 1/4"	57,152	6,35
2 1/2"	63,502	6,35
2 3/4"	69,853	7,257

Q = 10**Filettatura Whitworth conica**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/16"	7,723	0,907
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
3/4"	26,441	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
2"	59,614	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
3"	87,884	2,309
4"	113,03	2,309
5"	138,43	2,309
6"	163,83	2,309

Q = 11**Filettatura tubolare Whitworth**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/8"	9,728	0,907
1/4"	13,157	1,337
3/8"	16,662	1,337
1/2"	20,995	1,814
5/8"	22,911	1,814
3/4"	26,441	1,814
7/8"	30,201	1,814
1"	33,249	2,309
1 1/8"	37,897	2,309
1 1/4"	41,91	2,309
1 3/8"	44,323	2,309
1 1/2"	47,803	2,309
1 3/4"	53,746	1,814
2"	59,614	2,309
2 1/4"	65,71	2,309
2 1/2"	75,184	2,309
2 3/4"	81,534	2,309
3"	87,884	2,309
3 1/4"	93,98	2,309
3 1/2"	100,33	2,309
3 3/4"	106,68	2,309
4"	113,03	2,309
4 1/2"	125,73	2,309
5"	138,43	2,309
5 1/2"	151,13	2,309
6"	163,83	2,309

Q = 13**Filettatura grossolana US UNC**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
0,073"	1,8542	0,396875
0,086"	2,1844	0,453571428
0,099"	2,5146	0,529166666
0,112"	2,8448	0,635
0,125"	3,175	0,635
0,138"	3,5052	0,79375
0,164"	4,1656	0,79375
0,19"	4,826	1,058333333
0,216"	5,4864	1,058333333
1/4"	6,35	1,27
5/16"	7,9375	1,411111111
3/8"	9,525	1,5875
7/16"	11,1125	1,814285714
1/2"	12,7	1,953846154
9/16"	14,2875	2,116666667
5/8"	15,875	2,309090909
3/4"	19,05	2,54
7/8"	22,225	2,822222222
1"	25,4	3,175
1 1/8"	28,575	3,628571429
1 1/4"	31,75	3,628571429
1 3/8"	34,925	4,233333333
1 1/2"	38,1	4,233333333
1 3/4"	44,45	5,08
2"	50,8	5,644444444
2 1/4"	57,15	5,644444444
2 1/2"	63,5	6,35
2 3/4"	69,85	6,35
3"	76,2	6,35
3 1/4"	82,55	6,35
3 1/2"	88,9	6,35
3 3/4"	95,25	6,35
4"	101,6	6,35

Q = 14**Filettatura fine US UNF**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
0,06"	1,524	0,3175
0,073"	1,8542	0,352777777
0,086"	2,1844	0,396875
0,099"	2,5146	0,453571428
0,112"	2,8448	0,529166666
0,125"	3,175	0,577272727
0,138"	3,5052	0,635
0,164"	4,1656	0,705555555
0,19"	4,826	0,79375
0,216"	5,4864	0,907142857
1/4"	6,35	0,907142857
5/16"	7,9375	1,058333333
3/8"	9,525	1,058333333
7/16"	11,1125	1,27
1/2"	12,7	1,27
9/16"	14,2875	1,411111111
5/8"	15,875	1,411111111
3/4"	19,05	1,5875
7/8"	22,225	1,814285714
1"	25,4	1,814285714
1 1/8"	28,575	2,116666667
1 1/4"	31,75	2,116666667
1 3/8"	34,925	2,116666667
1 1/2"	38,1	2,116666667

Q = 15**Filettatura extrafine US UNEF**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
0,216"	5,4864	0,79375
1/4"	6,35	0,79375
5/16"	7,9375	0,79375
3/8"	9,525	0,79375
7/16"	11,1125	0,907142857
1/2"	12,7	0,907142857
9/16"	14,2875	1,058333333
5/8"	15,875	1,058333333
11/16"	17,4625	1,058333333
3/4"	19,05	1,27
13/16"	20,6375	1,27
7/8"	22,225	1,27
15/16"	23,8125	1,27
1"	25,4	1,27
1 1/16"	26,9875	1,411111111
1 1/8"	28,575	1,411111111
1 3/16"	30,1625	1,411111111
1 1/4"	31,75	1,411111111
1 5/16"	33,3375	1,411111111
1 3/8"	34,925	1,411111111
1 7/16"	36,5125	1,411111111
1 1/2"	38,1	1,411111111
1 9/16"	39,6875	1,411111111
1 5/8"	41,275	1,411111111
1 11/16"	42,8625	1,411111111
1 3/4"	44,45	1,5875
2"	50,8	1,5875

Q = 16**Filettatura tubolare conica US NPT**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175
5"	141,3	3,175
6"	168,275	3,175
8"	219,075	3,175
10"	273,05	3,175
12"	323,85	3,175
14"	355,6	3,175
16"	406,4	3,175
18"	457,2	3,175
20"	508	3,175
24"	609,6	3,175

Q = 17**Filettatura tubolare Dryseal conica US NPTF**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175

Q = 18**Filettatura tubolare cilindrica US NPSC con lubrificante**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652
1 1/4"	42,164	2,208695652
1 1/2"	48,26	2,208695652
2"	60,325	2,208695652
2 1/2"	73,025	3,175
3"	88,9	3,175
3 1/2"	101,6	3,175
4"	114,3	3,175

Q = 19**Filettatura tubolare cilindrica US NPFS senza lubrificante**

Denominazione filettatura	Diametro (in mm)	Passo filetto
1/16"	7,938	0,94074074
1/8"	10,287	0,94074074
1/4"	13,716	1,411111111
3/8"	17,145	1,411111111
1/2"	21,336	1,814285714
3/4"	26,67	1,814285714
1"	33,401	2,208695652

10.2 Parametri scarico

Parametri Scarico DIN 76

Il controllo numerico determina i parametri dello scarico filettato (**Sottosquadro DIN 76**) in base al passo del filetto. I parametri scarico corrispondono a DIN 13 per filettature metriche.

Filettatura esterna

Passo filetto	I	K	R	W
0,2	0,3	0,7	0,1	30°
0,25	0,4	0,9	0,12	30°
0,3	0,5	1,05	0,16	30°
0,35	0,6	1,2	0,16	30°
0,4	0,7	1,4	0,2	30°
0,45	0,7	1,6	0,2	30°
0,5	0,8	1,75	0,2	30°
0,6	1	2,1	0,4	30°
0,7	1,1	2,45	0,4	30°
0,75	1,2	2,6	0,4	30°
0,8	1,3	2,8	0,4	30°
1	1,6	3,5	0,6	30°
1,25	2	4,4	0,6	30°
1,5	2,3	5,2	0,8	30°
1,75	2,6	6,1	1	30°
2	3	7	1	30°
2,5	3,6	8,7	1,2	30°
3	4,4	10,5	1,6	30°
3,5	5	12	1,6	30°
4	5,7	14	2	30°
4,5	6,4	16	2	30°
5	7	17,5	2,5	30°
5,5	7,7	19	3,2	30°
6	8,3	21	3,2	30°

Filettatura interna

Passo filetto	I	K	R	W
0,2	0,1	1,2	0,1	30°
0,25	0,1	1,4	0,12	30°
0,3	0,1	1,6	0,16	30°
0,35	0,2	1,9	0,16	30°
0,4	0,2	2,2	0,2	30°
0,45	0,2	2,4	0,2	30°
0,5	0,3	2,7	0,2	30°
0,6	0,3	3,3	0,4	30°
0,7	0,3	3,8	0,4	30°
0,75	0,3	4	0,4	30°
0,8	0,3	4,2	0,4	30°
1	0,5	5,2	0,6	30°
1,25	0,5	6,7	0,6	30°
1,5	0,5	7,8	0,8	30°
1,75	0,5	9,1	1	30°
2	0,5	10,3	1	30°
2,5	0,5	13	1,2	30°
3	0,5	15,2	1,6	30°
3,5	0,5	17,7	1,6	30°
4	0,5	20	2	30°
4,5	0,5	23	2	30°
5	0,5	26	2,5	30°
5,5	0,5	28	3,2	30°
6	0,5	30	3,2	30°

Nei filetti interni il controllo numerico calcola la profondità dello scarico filettato nel modo seguente:

$$\text{Profondità scarico} = \frac{(N + I - K)}{2}$$

Legenda

- **I: Prof. scarico**
- **K: Larg. scarico**
- **R: Raggio scarico**
- **W: Angolo scarico**
- **N: Diametro nominale filetto**
- **I: dalla tabella**
- **K: Diametro nocciolo filetto**

Parametri Scarico DIN 509 E

Diametro	I	K	R	W
<= 1,6	0,1	0,5	0,1	15°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°
> 80	0,4	4	1	15°

I parametri scarico vengono determinati in funzione del diametro del cilindro.

Legenda

- **I: Prof. scarico**
- **K: Larg. scarico**
- **R: Raggio scarico**
- **W: Angolo scarico**

Parametri Scarico DIN 509 F

Diametro	I	K	R	W	P	A
<= 1,6	0,1	0,5	0,1	15°	0,1	8°
> 1,6 – 3	0,1	1	0,2	15°	0,1	8°
> 3 – 10	0,2	2	0,2	15°	0,1	8°
> 10 – 18	0,2	2	0,6	15°	0,1	8°
> 18 – 80	0,3	2,5	0,6	15°	0,2	8°
> 80	0,4	4	1	15°	0,3	8°

I parametri scarico vengono determinati in funzione del diametro del cilindro.

Legenda

- **I: Prof. scarico**
- **K: Larg. scarico**
- **R: Raggio scarico**
- **W: Angolo scarico**
- **P: Profond. trasv.**
- **A: Angolo in piano**

10.3 Dati tecnici

Dati tecnici

Componenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ unità logica MC 7410T con ■ unità di regolazione CC 61xx ■ schermo piatto a colori TFT da 12,1" ■ schermo piatto a colori TFT con softkey 15,6"
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none"> ■ sistema operativo in tempo reale HEROS per il controllo macchina
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,8 GByte per programmi NC (su scheda di memoria Compact Flash CFR)
Risoluzione di immissione	<ul style="list-style-type: none"> ■ asse X: 0,5 μm, diametro: 1 μm ■ asse Z e Y: 1 μm ■ asse U, V, W: 1 μm ■ asse C: 0,001° ■ asse B: 0,0001°
Passo di visualizzazione	<p>configurabile per ogni asse</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ assi lineari: fino a 0,1 μm ■ asse C e B: fino a 0,00001°
Interpolazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ lineare: su 2 assi principali, opzionale su 3 assi principali (max ± 100 m) ■ circolare: su 2 assi (raggio max 999 m), opzionale interpolazione lineare supplementare del terzo asse ■ asse C: interpolazione di X e Z con l'asse C
Avanzamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ mm/min o mm/giro ■ velocità di taglio costante ■ avanzamento max (60.000/numero coppia di poli x passo mandrino) con fPWM = 5000 Hz
Mandrino principale	<ul style="list-style-type: none"> ■ max 60 000 giri/min (con 2 coppie di poli)
Regolazione degli assi	<ul style="list-style-type: none"> ■ regolazione di velocità digitale integrata per motori sincroni e asincroni ■ risoluzione di posizione: periodo del segnale dell'encoder di posizione/1024 ■ tempo ciclo regolatore posizione: 0,2 ms ■ tempo ciclo regolatore velocità: 0,2 ms ■ tempo ciclo regolatore corrente: 0,1 ms
Compensazione errori	<ul style="list-style-type: none"> ■ errori assiali lineari e non lineari, giochi, errori di inversione per movimenti circolari ■ attrito statico

Dati tecnici

Interfacce dati	<ul style="list-style-type: none"> ■ interfaccia Gigabit Ethernet 1000 BaseT ■ 4x USB 3.0 sul retro, 1x USB 2.0 sul fronte
Diagnostica	<ul style="list-style-type: none"> ■ ricerca errori rapida e semplice con ausili diagnostici integrati
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ lavoro: da 5 °C a 40 °C ■ immagazzinaggio: da -20 °C a +60 °C

Funzioni utente

Configurazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ versione base con asse X e Z, mandrino principale ■ asse Y (opzionale) ■ utensile motorizzato (opzionale) ■ asse C (opzionale) ■ asse Y (opzionale) ■ regolazione digitale di corrente e velocità ■ lavorazione superficie posteriore con contromandrino (opzionale)
Modalità Macchina	<ul style="list-style-type: none"> ■ movimento manuale delle slitte tramite tasti di direzione manuali o volantino elettronico ■ immissione ed esecuzione di cicli ad autoapprendimento con supporto grafico senza memorizzazione delle fasi di lavoro in modo diretto con uso manuale della macchina ■ ripresa filetto (ripassatura filetto) per pezzi smontati e riserrati (opzionale)
Sottomodalità Autoappr.	<ul style="list-style-type: none"> ■ disposizione sequenziale di cicli ad autoapprendimento, dove ogni ciclo di lavorazione deve essere eseguito o simulato graficamente subito dopo l'immissione e quindi memorizzato
Sottomodalità Esecuzione progr.	<p>in Esecuzione singola o Esecuzione continua</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ programmi DIN PLUS ■ programmi smart.Turn (opzionale) ■ programmi ad autoapprendimento (opzionale)
Funzioni di configurazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ definizione origine pezzo ■ definizione punto cambio utensile ■ definizione zona di sicurezza ■ misurazione utensile mediante sfioramento oppure con tastatore o sistema ottico

Funzioni utente

Programmazione – Programmazione di cicli (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> ■ cicli di asportazione trucioli per profili semplici, complessi e con descrizione ICP ■ cicli di asportazione trucioli paralleli al profilo ■ cicli per esecuzione gola per profili semplici, complessi e con descrizione ICP ■ ripetizioni per cicli per esecuzione gola ■ cicli di tornitura-troncatura per profili semplici, complessi e con descrizione ICP ■ cicli per esecuzione scarico e scanalatura (opzionale) ■ cicli di scrittura ■ cicli di filettatura per filetti assiali, conici o API a uno o più principi ■ cicli di foratura, foratura profonda e maschiatura assiali e radiali per lavorazione con asse C ■ fresatura filettatura con asse C ■ cicli di fresatura assiali e radiali per scanalature, matrici, superfici singole e poligonali nonché per profili complessi con descrizione ICP per lavorazione con asse C ■ fresatura scanalatura a spirale con asse C ■ sagome lineari e circolari per lavorazioni di foratura e di fresatura con asse C ■ grafica di supporto contestuale ■ acquisizione dei valori di taglio dal database dati tecnologici ■ utilizzo di macro DIN nei programmi ad autoapprendimento ■ conversione di programmi ad autoapprendimento in programmi smart.Turn
<hr/> Programmazione interattiva dei profili (ICP) (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> ■ definizione profilo con elementi lineari e circolari ■ visualizzazione immediata degli elementi immessi del profilo ■ calcolo delle coordinate mancanti, dei punti di intersezione ecc. ■ rappresentazione grafica di tutte le soluzioni e scelta da parte dell'utente tra le diverse soluzioni possibili ■ smussi, raccordi e scarichi disponibili come elementi geometrici ■ immissione immediata di elementi geometrici alla creazione del profilo o con successiva sovrapposizione ■ programmazione delle modifiche per profili esistenti ■ programmazione della superficie posteriore per lavorazione completa con asse C e Y <hr/>

Funzioni utente

Lavorazione con asse C su superficie frontale e cilindrica	<ul style="list-style-type: none"> ■ descrizione di singoli fori e sagome ■ descrizione di matrici e sagome per lavorazione di fresatura ■ generazione di profili di fresatura qualsiasi
Lavorazione con asse Y sul piano XY e ZY	<ul style="list-style-type: none"> ■ descrizione di singoli fori e sagome ■ descrizione di matrici e sagome per lavorazione di fresatura ■ generazione di profili di fresatura qualsiasi
Lavorazione con asse B (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> ■ lavorazione con asse B ■ rotazione del piano di lavoro, rotazione della posizione di lavorazione dell'utensile
Importazione DXF	<ul style="list-style-type: none"> ■ importazione profili per lavorazione di tornitura ■ importazione profili per lavorazione di fresatura
Programmazione smart.Turn (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> ■ la base è la Unit, la descrizione completa di un blocco di lavoro (dati geometrici, tecnologici e ciclo) ■ dialoghi ripartiti in maschere generali e dettagliate ■ navigazione rapida tra le maschere e i gruppi di immissione mediante i tasti smart.Turn ■ grafica di supporto contestuale ■ Start Unit con impostazioni globali ■ acquisizione di valori globali da Start Unit ■ acquisizione dei valori di taglio dal database dati tecnologici ■ Unit per tutte le lavorazioni di tornitura e troncatura ■ impiego di profili descritti con ICP per lavorazione di tornitura e troncatura ■ Unit per tutte le lavorazioni di foratura e di fresatura con asse C ■ impiego di sagome e profili descritti con ICP per lavorazione con asse C ■ Unit per l'attivazione e la disattivazione dell'asse C ■ Unit per tutte le lavorazioni di foratura e di fresatura con asse Y ■ impiego di sagome e profili descritti con ICP per lavorazione con asse Y ■ Unit speciali per sottoprogrammi e ripetizioni ■ grafica di controllo per parte grezza e pezzo finito nonché per profili asse C e Y ■ configurazione torretta, configurazione magazzino e ulteriori informazioni di predisposizione nel programma smart.Turn ■ programmazione parallela ■ simulazione parallela

Funzioni utente

Programmazione DIN PLUS

- programmazione a norma DIN 66025
- comando di formato esteso (**IF... THEN ... ELSE...**)
- programmazione geometrica semplificata (calcolo dei dati mancanti)
- utili cicli di lavorazione per asportazione trucioli, troncatura, tornitura-troncatura e filettatura
- utili cicli di lavorazione per foratura e fresatura con asse C (opzionale)
- utili cicli di lavorazione per foratura e fresatura con asse Y (opzionale)
- sottoprogrammi
- programmazione di variabili
- descrizioni profilo con ICP (opzionale)
- grafica di controllo per parte grezza e pezzo finito
- configurazione torretta, configurazione magazzino e ulteriori informazioni di predisposizione nel programma DIN PLUS
- conversione da Unit di smart.Turn in sequenze di comandi DIN PLUS (opzionale)
- programmazione parallela
- simulazione parallela

Prova grafica

- simulazione grafica dell'esecuzione ciclo ad autoapprendimento, del programma ad autoapprendimento, smart.Turn o DIN PLUS
- rappresentazione dei percorsi utensile con grafica a linee o con rappresentazione a tracce, in particolare identificazione dei percorsi in rapido
- simulazione di asportazione materiale (rappresentazione solida)
- rappresentazione di profili programmati
- vista lungo l'asse di rotazione o frontale oppure rappresentazione della superficie cilindrica (sviluppo) per controllo delle lavorazioni con asse C
- rappresentazione della vista frontale (piano XY) e piano YZ per controllo delle lavorazioni con asse Y
- funzioni di spostamento e zoom
- grafica 3D per rappresentazione di parte grezza e pezzo finito come modello di volume

Analisi dei tempi di lavorazione

- calcolo dei tempi attivi e passivi
- considerazione delle istruzioni di comando attivate dal CNC
- rappresentazione dei singoli tempi per ciclo o per cambio utensile

TURN PLUS

- generazione automatica di programmi smart.Turn
 - limitazione automatica di taglio con definizione attrezzatura di bloccaggio
 - selezione automatica di utensili e configurazione torretta/configurazione magazzino
-

Funzioni utente

Database utensili	<ul style="list-style-type: none">■ per 250 utensili■ per 999 utensili (opzionale)■ possibile descrizione per ogni utensile■ controllo automatico della posizione della punta dell'utensile riferita al profilo di lavorazione■ correzione della posizione della punta dell'utensile nel piano X/Y/Z■ correzione di precisione dell'utensile tramite volantino con acquisizione dei valori di correzione nella tabella utensili■ compensazione automatica del raggio del tagliente e della fresa■ monitoraggio utensile per durata dell'inserito o numero di pezzi prodotti■ monitoraggio utensile con sostituzione automatica in caso di usura dell'inserito (opzionale)■ gestione di utensili multipli (diversi inserti o punti di riferimento)
Database dati tecnologici (opzionale)	<ul style="list-style-type: none">■ accesso ai dati di taglio indicando materiale da lavorare, materiale del tagliente e tipo di lavorazione; il controllo numerico distingue 16 tipi di lavorazione; Ogni combinazione di materiale da lavorare-materiale del tagliente comprende per ciascuno dei 16 tipi di lavorazione la velocità di taglio, l'avanzamento principale e secondario e l'incremento■ definizione automatica dei tipi di lavorazione dal ciclo o dalla Unit di lavorazione■ registrazione dei dati di taglio come valori proposti nel ciclo o nella Unit■ 9 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente (144 voci)■ 62 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente (992 voci) (opzionale)

Funzioni utente

Lingue di dialogo

- ENGLISH
- GERMAN
- CZECH
- FRENCH
- ITALIAN
- SPANISH
- PORTUGUESE
- SWEDISH
- DANISH
- FINNISH
- DUTCH
- POLISH
- HUNGARIAN
- RUSSIAN
- CHINESE
- CHINESE_TRAD
- SLOVENIAN
- KOREAN
- NORWEGIAN
- ROMANIAN
- SLOVAK
- TURKISH

Accessori

Volantini elettronici

- volantino da incasso HR 180 con collegamento a ingressi posizione e
- volantino da incasso seriale HR 130 o volantino portatile seriale HR 410
- volantino radio con display HR 550FS
- volantino con display HR 520

Sistema di tastatura

- TS 230: sistema di tastatura 3D digitale con collegamento via cavo
 - TS 440: sistema di tastatura 3D digitale con trasmissione a infrarossi
 - TS 444: sistema di tastatura 3D digitale con trasmissione a infrarossi senza batteria
 - TS 640: sistema di tastatura 3D digitale con trasmissione a infrarossi
 - TS 740: sistema di tastatura 3D digitale con trasmissione a infrarossi ultrapreciso
 - TT 140: sistema di tastatura 3D digitale per misurazione utensili con collegamento via cavo
 - TT 449: sistema di tastatura 3D digitale per misurazione utensili con trasmissione a infrarossi
-

Accessori

DataPilot CP 640, MP 620

software di controllo per PC per programmazione, archiviazione e formazione per MANUALplus:

- versione completa con licenza singola o multipla
- versione Demo (gratuita)

Numero opzione	Opzione	ID	Descrizione
da 0 a 7	Asse supplementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ 354540-01 ■ 353904-01 ■ 353905-01 ■ 367867-01 ■ 367868-01 ■ 370291-01 ■ 353292-01 ■ 353293-01 	Circuiti di regolazione supplementari
8	Opzione software 1	632226-01	Programmazione di cicli <ul style="list-style-type: none"> ■ descrizione profilo con ICP ■ programmazione di cicli ■ database dati tecnologici con 9 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente
9	Opzione software 2	632227-01	smart.Turn <ul style="list-style-type: none"> ■ descrizione profilo con ICP ■ programmazione con smart.Turn ■ database dati tecnologici con 9 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente
10	Opzione software 3	632228-01	Utensili e dati tecnologici <ul style="list-style-type: none"> ■ estensione del database utensili a 999 voci ■ estensione del database dati tecnologici a 62 combinazioni di materiale da lavorare-materiale del tagliente ■ gestione durata utensile con utensili sostitutivi
11	Opzione software 4	632229-01	Filettatura <ul style="list-style-type: none"> ■ ripresa filetto ■ sovrapposizione volantino durante la passata di filettatura
17	Funzioni di tastatura	632230-01	Misurazione di utensili e pezzi <ul style="list-style-type: none"> ■ determinazione delle quote impostate degli utensili mediante tastatore ■ determinazione delle quote impostate degli utensili mediante sistema ottico di misura ■ misurazione automatica di pezzi
18	HEIDENHAIN DNC	526451-01	Comunicazione con applicazioni PC esterne tramite componenti COM
42	Importazione DXF	632231-01	Importazione DXF <ul style="list-style-type: none"> ■ caricamento di profili DXF

Numero opzione	Opzione	ID	Descrizione
54	Lavorazione con asse B	825742-01	Lavorazione con asse B <ul style="list-style-type: none"> ■ rotazione della posizione di lavorazione dell'utensile
55	Lavorazione con asse C	633944-01	Lavorazione con asse C
63	TURN PLUS	825743-01	generazione automatica di programmi smart.Turn
70	Lavorazione con asse Y	661881-01	Lavorazione con asse Y
77	4 assi supplementari	634613-01	4 circuiti di regolazione supplementari
78	8 assi supplementari	634614-01	8 circuiti di regolazione supplementari
94	Assi paralleli	661881-01	Supporto di assi paralleli (U, V, W)
da 101 a 130	Opzione OEM	da 579651-01 a 579651-30	Opzioni del costruttore della macchina
131	Sincronizzazione mandrino	806270-01	Sincronizzazione mandrino (di due o più mandrini)
132	Contromandrino	806275-01	Contromandrino (sincronizzazione mandrino, lavorazione superficie posteriore)
133	Remote Desk. Manager	894423-01	Visualizzazione e comando remoto di computer esterni (ad esempio PC con Windows)
135	Funzioni di sincronizzazione	1085731-01	Sincronizzazione estesa di assi e mandrini
143	Load Adaptive Control LAC	800545-01	LAC: controllo dinamico dei parametri di regolazione
151	Load Monitoring	1111843-01	Monitoraggio del carico dell'utensile

10.4 Compatibilità in programmi DIN

Il formato dei programmi DIN del precedente controllo numerico CNC PILOT 4290 si differenzia dal formato di MANUALplus 620. I programmi delle versioni precedenti dei controlli numerici possono tuttavia essere adattati ai nuovi controlli numerici con l'apposito convertitore.

All'apertura di un programma NC il controllo numerico riconosce i programmi dei controlli precedenti. Dopo una domanda di sicurezza questo programma viene convertito. Al nome del programma è assegnato il prefisso **CONV_...** Il convertitore di programmi è anche un componente della sottomodalità **Trasfer.** (modalità **Organizzazione**).

Nel caso dei programmi DIN è necessario tenere conto anche dei diversi aspetti di gestione utensili, gestione parametri, programmazione di variabili e programmazione PLC.

Tenere presente i seguenti punti per la conversione di programmi DIN di CNC PILOT 4290:

Chiamata utensile (istruzioni **T** della sezione **TORRETTA**)

- Le istruzioni **T**, comprendenti un riferimento al database utensili, vengono acquisite senza variazioni (esempio: **T1 ID“342-300.1“**)
- Le istruzioni **T**, comprendenti dati utensile, non possono essere convertite.

Programmazione variabili

- Le variabili **D** (variabili #) vengono sostituite da variabili # della nuova sintassi. A seconda dell'intervallo di numeri si utilizzano le variabili **#c** o **#l** o **#n** o **#i**
- Particolarità: **#0** diventa **#c30**, **#30** diventa **#c51**
- Le variabili **V** sono sostituite da variabili #g. Per le assegnazioni vengono eliminate le parentesi graffe. Per le espressioni le parentesi graffe vengono trasformate in parentesi tonde.
- Gli accessi delle variabili a dati utensile, quote macchina, correzioni **D**, dati parametri nonché eventi non possono essere convertiti. Le sequenze dei programmi devono essere adattate. Eccezione: l'evento **Ricerca blocco iniz. attivo E90[1]** si trasforma in **#i6**
- Tenere presente che – contrariamente al controllo numerico CNC PILOT 4290 – l'interprete del controllo numerico ripete l'analisi delle righe a ogni esecuzione programma.

Funzioni M

- **M30** con **NS..** diventa **M0 M99 NS**
- **M97** viene eliminata per controlli numerici a un canale
- Tutte le altre funzioni **M** vengono acquisite senza variazioni

Funzioni G

- Il controllo numerico non supporta ad ora le seguenti funzioni **G**: **G98, G204, G710, G906, G907, G915, G918, G975**
- I controlli numerici a un canale non supportano le seguenti funzioni **G**: **G62, G63, G162**
- Le seguenti funzioni **G** emettono un avvertimento se vengono impiegate in una descrizione del profilo: **G10, G38, G39, G52, G95, G149**. Queste funzioni sono ora di tipo modale
- Per le funzioni di filettatura **G31, G32, G33** vengono eventualmente generati avvertimenti, si raccomanda di verificare tali funzioni
- La funzione **Specularità/spostamento profilo G121** viene convertita in **G99**, la funzionalità è tuttavia compatibile
- La funzione **G48** comporta un avvertimento a causa del funzionamento modificato
- **G916, G917** e **G930** comportano un avvertimento a causa del funzionamento modificato. Le funzioni devono essere supportate dal PLC

Nomi di sottoprogrammi esterni

- Il convertitore integra al richiamo di un sottoprogramma esterno il prefisso **CONV_...**

Programmi a più canali su controlli numerici a un canale:

- Per controlli numerici a un canale i programmi a due slitte vengono convertiti a una slitta, mentre il movimento Z della seconda slitta viene convertito in **G1 W...** o **G701 W...**
 - Nell'intestazione programma **#SLITTA \$1\$2** viene sostituita da **#SLITTA \$1**
 - Le istruzioni \$ prima del numero blocco vengono eliminate
 - **\$2 G1 Z...** viene trasformato in **G1 W...**, quindi anche **G701 Z...** in **G701 W...**
 - La parola **ASSEGNAZ. SLITTE** viene eliminata (ma contrassegnata internamente per la conversione dei seguenti blocchi)
 - Le istruzioni sincrone **\$1\$2 M97** vengono eliminate
 - Gli spostamenti origine per slitta 2 vengono commentati, i percorsi di traslazione dotati di un avvertimento

Elementi non convertibili

- Se il programma DIN non contiene elementi convertibili, il blocco NC corrispondente viene salvato come commento. Al commento viene anteposto il termine **Allarme**. A seconda della situazione l'istruzione non convertibile viene confermata nella riga di commento oppure il blocco NC non convertibile segue il commento

NOTA

Attenzione Pericolo di collisione!

I programmi NC convertiti possono presentare contenuti convertiti erroneamente (a seconda della macchina) o non convertiti affatto. Durante la lavorazione sussiste il pericolo di collisione!

- ▶ Adattare i programmi NC convertiti al controllo numerico attuale
- ▶ Nella sottomodalità **Simulazione** testare il programma NC con l'aiuto della grafica

10.5 Elementi di sintassi del controllo numerico

Significato dei simboli utilizzati nella tabella

- ✓ Comportamento compatibile, le funzioni vengono eventualmente trasformate dal convertitore di programmi in una forma compatibile per il controllo numerico
- X Comportamento modificato, nel singolo caso occorre verificare la programmazione
- La funzione non è presente o è sostituita da un'altra funzionalità
- ★ Funzione disponibile per controlli numerici a più canali
- ◆ Funzione pianificata per future versioni software e necessaria soltanto per controlli numerici a più canali

Identificativi di sezione

Predisposizione programma	INTEST. PROG.	✓
	MAGAZZINO ROTANTE	✓
	TORRETTA	✓
	MAGAZZ.	✓
	ELEM. DI SERRAGGIO	X
Descrizione profilo	PROFILO / Gruppo profilo	X
	PARTE GREZZA	✓
	PEZZO FINITO	✓
	PROFILO AUSILIARIO	✓
Profili asse C	SUPERFICE FRONTALE	✓
	LATO POST.	✓
	SUPERFICE LATERALE	✓
Lavorazione del pezzo	LAVORAZIONE	✓
	ASSEGNAZ. SLITTE	◆
	FINE	✓
Sottoprogrammi	SOTTOPROGRAMMA	✓
	Return	✓
Altri	CONST	✓
Profili asse Y	SUPERFICE FRONTALE_Y	✓
	LATO POST._Y	✓
	SUPERFICE LATERALE_Y	✓

Istruzioni G per profili di tornitura

Descrizione parte grezza	G20-Geo Cilindro/Tubo	✓
	G21-Geo Pezzo fuso	✓
Elementi fondamentali del profilo di tornitura	G0-Geo Punto di partenza del profilo	✓
	G1-Geo Elemento lineare	✓
	G2-Geo Arco orario quota centro incrementale	✓
	G3-Geo Arco antiorario quota centro incrementale	✓
	G12-Geo Arco orario quota centro assoluta	✓
	G13-Geo Arco antiorario quota centro assoluta	✓
	G22-Geo Gola (standard)	✓
Elementi geometrici del profilo di tornitura	G23-Geo Gola/tornitura automatica	✓
	G24-Geo Filettatura con scarico	✓
	G25-Geo Profilo scarico	✓
	G34-Geo Filettatura (standard)	✓
	G37-Geo Filettatura (in generale)	✓
	G49-Geo Foro su asse rotativo	✓
	Istruzioni ausiliarie di descrizione del profilo	G7-Geo Arresto preciso ON
G8-Geo Arresto preciso OFF		✓
G9-Geo Arresto preciso (blocco per blocco)		✓
G10-Geo Profondità di rugosità		X
G38-Geo Riduzione avanzamento		X
G39-Geo Attributi elementi di sovrapposizione		–
G52-Geo Sovrametallo (blocco per blocco)		X
G95-Geo Avanzamento al giro		X
G149-Geo Correzione addizionale		X

Istruzioni G per profili asse C

Profili sovrapposti	G308-Geo Inizio tasca/isola	✓	
	G309-Geo Fine tasca/isola	✓	
Profilo superficie frontale/posteriore	G100-Geo Punto di partenza profilo superficie frontale	✓	
	G101-Geo Elemento lineare superficie frontale	✓	
	G102-Geo Arco orario superficie frontale	✓	
	G103-Geo Arco antiorario superficie frontale	✓	
	G300-Geo Foro superficie frontale	✓	
	G301-Geo Scanalatura lineare superficie frontale	✓	
	G302-Geo Scanalatura circolare oraria superficie frontale	✓	
	G303-Geo Scanalatura circolare antioraria superficie frontale	✓	
	G304-Geo Cerchio completo superficie frontale	✓	
	G305-Geo Rettangolo superficie frontale	✓	
	G307-Geo Poligono regolare superficie frontale	✓	
	G401-Geo Sagoma lineare superficie frontale	✓	
	G402-Geo Sagoma circolare superficie frontale	✓	
	Profilo superficie cilindrica	G110-Geo Punto di partenza profilo superficie cilindrica	✓
		G111-Geo Elemento lineare superficie cilindrica	✓
G112-Geo Arco orario superficie cilindrica		✓	
G113-Geo Arco antiorario superficie cilindrica		✓	
G310-Geo Foro superficie cilindrica		✓	
G311-Geo Scanalatura lineare superficie cilindrica		✓	
G312-Geo Scanalatura circolare oraria superficie cilindrica		✓	
G313-Geo Scanalatura circolare antioraria superficie cilindrica		✓	
G314-Geo Cerchio completo superficie cilindrica		✓	
G315-Geo Rettangolo superficie cilindrica		✓	
G317-Geo Poligono regolare superficie cilindrica		✓	
G411-Geo Sagoma lineare superficie cilindrica		✓	
G412-Geo Sagoma circolare superficie cilindrica		✓	

Istruzioni G per profili asse Y

Piano XY	G170-Geo Punto di partenza profilo piano XY	✓
	G171-Geo Elemento lineare piano XY	✓
	G172-Geo Arco orario piano XY	✓
	G173-Geo Arco antiorario piano XY	✓
	G370-Geo Foro piano XY	✓
	G371-Geo Scanalatura lineare piano XY	✓
	G372-Geo Scanalatura circolare oraria piano XY	✓
	G373-Geo Scanalatura circolare antioraria piano XY	✓
	G374-Geo Cerchio completo piano XY	✓
	G375-Geo Rettangolo piano XY	✓
	G376-Geo Superficie singola piano XY	✓
	G377-Geo Poligono regolare piano XY	✓
	G471-Geo Sagoma lineare piano XY	✓
	G472-Geo Sagoma circolare piano XY	✓
	G477-Geo Poligono piano XY	✓
Piano YZ	G180-Geo Punto di partenza profilo piano YZ	✓
	G181-Geo Elemento lineare piano YZ	✓
	G182-Geo Arco orario piano YZ	✓
	G183-Geo Arco antiorario piano YZ	✓
	G380-Geo Foro piano YZ	✓
	G381-Geo Scanalatura lineare piano YZ	✓
	G382-Geo Scanalatura circolare oraria piano YZ	✓
	G383-Geo Scanalatura circolare antioraria piano YZ	✓
	G384-Geo Cerchio completo piano YZ	✓
	G385-Geo Rettangolo piano YZ	✓
	G387-Geo Poligono regolare superficie cilindrica piano YZ	✓
	G481-Geo Sagoma lineare piano YZ	✓
	G482-Geo Sagoma circolare piano YZ	✓
	G386-Geo Superficie singola piano YZ	✓
	G487-Geo Poligono piano YZ	✓

Istruzioni G per lavorazione

Movimento utensile senza lavorazione	G0 Posizionamento in rapido	✓
	G14 Raggiungimento punto cambio utensile	✓
	G701 Rapido in coordinate macchina	✓
Movimenti lineari e circolari semplici	G1 Movimento lineare	✓
	G2 Movimento circolare orario quota centro incrementale	✓
	G3 Movimento circolare antiorario quota centro incrementale	✓
	G12 Movimento circolare orario quota centro assoluta	✓
	G13 Movimento circolare antiorario quota centro assoluta	✓
Avanzamento, numero di giri	Gx26 Limitazione numero di giri	✓
	G48 Riduzione in rapido	X
	G64 Interruzione avanzamento	✓
	G192 Avanzamento al minuto asse rotativo	–
	Gx93 Avanzamento al dente	✓
	G94 Avanzamento al minuto	✓
	Gx95 Avanzamento al giro	✓
	Gx96 Velocità di taglio costante	✓
	Gx97 Numero di giri	✓
Compensazione del raggio del tagliente	G40 Disattivazione SRK/FRK	✓
	G41 SRK/FRK a sinistra	✓
	G42 SRK/FRK a destra	✓
Spostamenti origine	G51 Spostamento origine relativo	✓
	G53 Spostamento origine in funzione di parametri	✓
	G54 Spostamento origine in funzione di parametri	✓
	G55 Spostamento origine in funzione di parametri	✓
	G56 Spostamento origine aggiuntivo	✓
	G59 Spostamento origine assoluto	✓
	G121 Specularità/spostamento profilo	✓
	G152 Spostamento origine asse C	✓
	G920 Disattivazione spostamento origine	✓
	G921 Disattivazione spostamento origine quota utensile	✓
	G980 Attivazione spostamento origine	✓
G981 Attivazione spostamento origine quota utensile	✓	

Istruzioni G per lavorazione

Sovrametalli	G50 Disinserzione sovrmetallico	✓
	G52 Disinserzione sovrmetallico	✓
	G57 Sovrametallico parallelo all'asse	✓
	G58 Sovrametallico parallelo al profilo	✓
Distanze di sicurezza	G47 Impostazione distanze di sicurezza	✓
	G147 Distanza di sicurezza (lavorazione di fresatura)	✓
Utensile, correzioni	T Inserimento utensile	✓
	G148 Cambio della correzione del tagliente	✓
	G149 Correzione addizionale	✓
	G150 Compensazione punta utensile destra	✓
	G151 Compensazione punta utensile sinistra	✓
	G710 Catene di dimensioni dell'utensile	◆

Cicli per la lavorazione di tornitura

Cicli di tornitura semplici	G80 Fine ciclo	✓
	G81 Sgrossatura assiale semplice	✓
	G82 Sgrossatura piana semplice	✓
	G83 Ripetizione profilo	✓
	G85 Scarico	✓
	G86 Ciclo per esecuzione gola semplice	✓
	G87 Raccordi	✓
	G88 Smussi	✓
Cicli di foratura	G36 Maschiatura - Singola passata	✓
	G71 Ciclo di foratura semplice	✓
	G72 Alesatura, svasatura ecc.	✓
	G73 Maschiatura	✓
	G74 Foratura profonda	✓
Cicli di tornitura riferiti al profilo	G810 Sgrossatura assiale	✓
	G820 Sgrossatura piana	✓
	G830 Sgrossatura parallela al profilo	✓
	G835 Parallelo al profilo con utensile neutro	✓
	G860 Ciclo per esecuzione gola universale	✓
	G866 Ciclo per esecuzione gola semplice	✓
	G869 Tornitura-troncatura	✓
Cicli di filettatura	G890 Ciclo di finitura	✓
	G31 Ciclo di filettatura	✓
	G32 Filettatura semplice	✓
	G33 Filettatura a singola passata	✓
	G933 Selettore di filettatura	–
	G799 Fresatura filetto assiale	✓
	G800 Fresatura filetto piano XY	✓
	G806 Fresatura filetto piano YZ	✓

Istruzioni di sincronizzazione

Assegnazione di profilo e lavorazione	G98 Assegnazione di mandrino e pezzo	–
	G99 Gruppo pezzi	X
Sincronizzazione slitta	G62 Sincronizzazione unilaterale	◆
	G63 Avvio sincronizzato di percorsi	◆
	G162 Impostazione dell'indice di sincronizzazione	◆
Riproduzione profilo	G702 Salvataggio/caricamento Riproduzione profilo	✓
	G703 Riproduzione profilo On/Off	✓
	G706 Salto default K	–
Sincronizzazione mandrino, trasferimento pezzo	G30 Conversione e ribaltamento	✓
	G121 Specularità/spostamento profilo	✓
	G720 Sincronizzazione mandrino	✓
	G905 Misurazione offset angolare C	–
	G906 Rilevamento offset angolare con funzionamento mandrino sincrono	–
	G916 Spostamento su arresto	✓
	G917 Controllo troncatura mediante monitoraggio errore di inseguimento	✓
	G991 Controllo troncatura mediante monitoraggio mandrino	–
G992 Valori per controllo troncatura	–	

Lavorazione con asse C

Asse C	G119 Selezione asse C	✓
	G120 Diametro di riferimento lavorazione superficie cilindrica	✓
	G152 Spostamento origine asse C	✓
	G153 Standardizzazione asse C	✓
Lavorazione superficie frontale/posteriore	G100 Rapido superficie frontale	✓
	G101 Avvio sincronizzazione di percorsi	✓
	G102 Arco orario superficie frontale	✓
	G103 Arco antiorario superficie frontale	✓
Cicli di fresatura	G799 Fresatura filetto assiale	✓
	G801 Scrittura superficie frontale	✓
	G802 Scrittura superficie cilindrica	✓
	G840 Fresatura profilo	✓
	G845 Fresatura tasca sgrossatura	✓
Lavorazione superficie cilindrica	G846 Fresatura tasca finitura	✓
	G110 Rapido superficie cilindrica	✓
	G111 Movimento lineare superficie cilindrica	✓
	G112 Arco orario superficie cilindrica	✓
	G113 Arco antiorario superficie cilindrica	✓

Programmazione di variabili, salto di programma

Programmazione di variabili	Variabile # Valutazione in compilazione programma	✓
	Variabile V Valutazione in compilazione programma	✓
Salto di programma, ripetizione di programma	IF..THEN.. Salto di programma	✓
	WHILE.. Ripetizione di programma	✓
	SWITCH.. Salto di programma	✓
Funzioni speciali	\$ Identificativo slitta	✓
	/ Livello mascheratura	✓
Immissioni ed emissioni di dati	INPUT Immissione (variabile #)	✓
	WINDOW Apertura finestra di emissione (variabile #)	✓
	PRINT Emissione (variabile #)	✓
	INPUTA Immissione (variabile V)	✓
	WINDOWA Apertura finestra di emissione (variabile V)	✓
	PRINTA Emissione (variabile V)	✓
Sottoprogrammi	L Chiamata sottoprogramma	✓

Funzioni di misurazione, monitoraggio del carico

Misuraz. in-processo	G910 Attivazione Misuraz. in-processo	✓
	G912 Rilevamento valore reale nella Misuraz. in-processo	✓
	G913 Disattivazione Misuraz. in-processo	✓
	G914 Disattivazione sorveglianza tastatore di misura	✓
Misurazione post-processo	G915 Misurazione post-processo	◆
Monitoraggio del carico	G995 Definizione della zona di monitoraggio	✓
	G996 Tipo di controllo del carico	✓

Altre funzioni G

Altre funzioni G	G4 Tempo di sosta	✓
	G7 Arresto preciso ON	✓
	G8 Arresto preciso OFF	✓
	G9 Arresto preciso blocco per blocco	✓
	G15 Spostamento assi rotativi	–
	G60 Disattivazione zona di sicurezza	✓
	G65 Visualizzazione dispositivi di bloccaggio	✓
	G66 Posizione gruppo	◆
	G204 Attesa	◆
	G717 Aggiornamento valori nominali	–
	G718 Errore di inseguimento estrazione	–
	G901 Valori effettivi con variabile	✓
	G902 Spostamento origine con variabile	✓
	G903 Errore di inseguimento con variabile	✓
	G907 Monitoraggio numero di giri blocco per blocco OFF	◆
	G908 Override avanzamento 100%	✓
	G909 Stop compilatore	✓
	G918 Precontrollo	–
	G919 Override mandrino 100%	✓
	G920 Disattivazione spostamento origine	✓
	G921 Disattivazione spostamenti origine, lunghezze utensile	✓
	G922 Numero di giri con V costante	–
	G930 Monitoraggio canotto	✓
	G940 Numero T interno	–
	G941 Trasferimento correzioni posto di magazzino	–
	G975 Limite di errore di inseguimento	◆
	G980 Attivazione spostamento origine	✓
	G981 Attivazione spostamenti origine, lunghezze utensile	✓





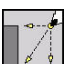
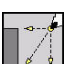
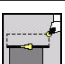
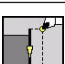
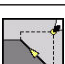
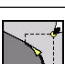

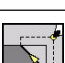
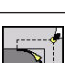
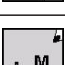
Lavorazione con asse B e Y

Piani di lavorazione	G16 Rotazione del piano di lavoro	✓
	G17 Piano XY (superficie frontale o posteriore)	✓
	G18 Piano XZ (tornitura)	✓
	G19 Piano YZ (vista dall'alto/superficie cilindrica)	✓
Movimento utensile senza lavorazione	G0 Posizionamento in rapido	✓
	G14 Raggiungimento punto cambio utensile	✓
	G600 Preselezione utensile	✓
	G701 Rapido in coordinate macchina	✓
	G714 Montaggio utensile di magazzino	◆
	G712 Definizione posizione dell'utensile	◆
Cicli di fresatura	G841 Fresatura di superfici sgrossatura	✓
	G842 Fresatura di superfici finitura	✓
	G843 Fresatura di poligoni sgrossatura	✓
	G844 Fresatura di poligoni finitura	✓
	G845 Fresatura tasca sgrossatura	✓
	G846 Fresatura tasca finitura	✓
	G800 Fresatura filetto piano XY	✓
	G806 Fresatura filetto piano YZ	✓
	G803 Scrittura piano XY	✓
	G804 Scrittura piano YZ	✓
	G808 Fresatura cilindrica	✓
	Movimenti lineari e circolari semplici	G1 Percorso lineare
G2 Percorso circolare, quota centro incrementale		✓
G3 Percorso circolare, quota centro incrementale		✓
G12 Percorso circolare, quota centro assoluta		✓
G13 Percorso circolare, quota centro assoluta		✓



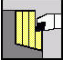




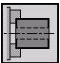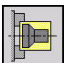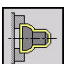

11

**Panoramica dei
cicli**

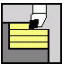









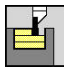




11.1 Cicli parte grezza, cicli a passate singole

Cicli parte grezza		Pag.
	Tabelle riassuntive	Pagina 184
	Parte grezza standard	Pagina 184
	Parte grezza ICP	Pagina 185
Cicli a passate singole		Pag.
	Tabelle riassuntive	Pagina 186
	Avanz. in rap. posiz.	Pagina 187
	Raggiungimento Punto cambio utens.	Pagina 188
	Lavorazione lineare assiale: passata singola assiale	Pagina 189
	Lavorazione lineare radiale: passata singola piana	Pagina 190
	Lavoraz. lineare inclinata: passata singola inclinata	Pagina 191
	Interpolazione circolare: passata singola circolare	Pagina 193
	Interpolazione circolare: passata singola circolare	Pagina 193
	Smusso: realizzazione di uno smusso	Pagina 195
	Raccordo: realizzazione di un raccordo	Pagina 197
	Funzione M: immissione di una funzione M	Pagina 199

11.2 Cicli di asportazione trucioli

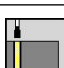Cicli di asportazione trucioli		Pag.
	Tabelle riassuntive	Pagina 200
	Passata assiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici	Pagina 202
	Passata radiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici	Pagina 204
	Passata assiale con entrata: ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici	Pagina 218
	Passata piana con entrata: ciclo di sgrossatura e finitura per profili semplici	Pagina 220
	Parall. a profilo ICP assiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 234
	Parall. a profilo ICP radiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 237
	Profilo ICP assiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 244
	Profilo ICP radiale: ciclo di sgrossatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 246









11.3 Cicli di troncatura e tornitura-troncatura

Cicli di troncatura		Pag.
	Tabelle riassuntive	Pagina 256
	Gola radiale: cicli di troncatura e finitura per profili semplici	Pagina 258
	Gola assiale: cicli di troncatura e finitura per profili semplici	Pagina 260
	Gola radiale ICP: cicli di troncatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 274
	Gola assiale ICP: cicli di troncatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 276
	Sottosquadro H	Pagina 307
	Sottosquadro K	Pagina 309
	Sottosquadro U	Pagina 310
	Scanalatura: ciclo per esecuzione scanalature	Pagina 312
Cicli di tornitura-troncatura		Pag.
	 Tabelle riassuntive	Pagina 282
	Torn.tronc. radiale: cicli di tornitura-troncatura e finitura per profili semplici	Pagina 283
	Torn.tronc. assiale: cicli di tornitura-troncatura e finitura per profili semplici	Pagina 285
	ICP-Torn.tronc. radiale: cicli di tornitura-troncatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 299
	ICP-Torn.tronc. ass.: cicli di tornitura-troncatura e finitura per profili qualsiasi	Pagina 301

11.4 Cicli di filettatura

Cicli di filettatura	Pag.
 Tabelle riassuntive	Pagina 316
 Ciclo di maschiatura: filettatura assiale a uno o più principi	Pagina 322
 Filetto conico: filettatura conica a uno o più principi	Pagina 326
 Filetto API: filettatura API a uno o più principi (API: American Petroleum Institut)	Pagina 329
 Finitura filetto: ripresa filetto assiale a uno o più principi	Pagina 331
 Ripresa filetto conico: ripresa filetto conico a uno o più principi	Pagina 335
 Ripresa filetto API: ripresa filetto API a uno o più principi	Pagina 337
 Sottosquadro DIN 76: scarico filettato e imbocco filettato	Pagina 339
 Sottosquadro DIN 509 E: scarico e imbocco cilindrico	Pagina 341
 Sottosquadro DIN 509 F: scarico e imbocco cilindrico	Pagina 343

11.5 Cicli di foratura

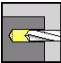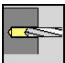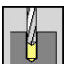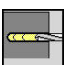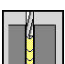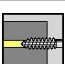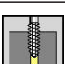Cicli di foratura	Pag.
 Tabelle riassuntive	Pagina 347
 Foratura assiale: per fori singoli e sagome	Pagina 347
 Foratura radiale: per fori singoli e sagome	Pagina 350
 Foratura profonda assiale: per fori singoli e sagome	Pagina 352
 Foratura profonda radiale: per fori singoli e sagome	Pagina 355
 Maschiatura assiale: per fori singoli e sagome	Pagina 358
 Maschiatura radiale: per fori singoli e sagome	Pagina 360
 FresaturaFilettatura: fresatura filetto in un foro esistente	Pagina 362

11.6 Cicli di fresatura

Cicli di fresatura	Pag.
 Tabelle riassuntive	Pagina 366
 Avanz. in rap. posiz.: attivazione asse C. Posizionamento utensile e mandrino	Pagina 367
 Scanalatura assiale: fresatura di scanalatura singola o sagoma di scanalature	Pagina 368
 Matrice assiale: fresatura di matrice singola	Pagina 372
 Profilo assiale ICP: fresatura di profilo ICP singolo o sagoma di profili	Pagina 380
 Fresatura frontale: fresatura di superfici o poligoni	Pagina 388
 Scanalatura radiale: fresatura di scanalatura singola o sagoma di scanalature	Pagina 370
 Matrice radiale: fresatura di matrice singola	Pagina 376
 Profilo radiale ICP: fresatura di profilo ICP singolo o sagoma di profili	Pagina 384
 Fres. scanal. elicoid.radiale: fresatura di scanalatura elicoidale	Pagina 391
 FresaturaFilettatura: fresatura filetto in un foro esistente	Pagina 362

Indice

A		
Accensione.....	97	
Angolo di accostamento.....	320	
Arco di cerchio ICP		
Profilo di tornitura.....	458	
Superficie cilindrica.....	475	
Superficie frontale.....	469	
Arco ICP		
Piano XY.....	504	
Piano YZ.....	520	
Asse C.....	46	
Asse Y.....	46	
Attributi di lavorazione ICP.....	424	
Autoapprendimento.....	143	
Avanz. in rap. posiz.....	187	
Fresatura.....	367	
Avanzamento.....	110	
B		
Bit di diagnostica.....	576	
C		
Calcolatrice.....	70	
Calcoli geometrici ICP.....	424	
Calcolo degli accoppiamenti.....	435	
Calcolo del filetto interno.....	435	
Calibrazione del sistema di tastatura utensile.....	129	
Cerchio ICP		
Piano XY.....	506	
Piano YZ.....	522	
Superficie cilindrica.....	493	
Superficie frontale.....	483	
Chiamata utensile.....	120	
Cicli a passate singole.....	186	
Cicli di asportazione trucioli.....	200	
Esempio.....	252	
Cicli di esecuzione filetto		
DIN 509 E.....	341	
Cicli di esecuzione scarico.....	316	
DIN 509 F.....	343	
DIN 76.....	339	
Cicli di filettatura.....	316	
API.....	329	
Filetto conico.....	326	
Ripresa filetto API.....	337	
Ripresa filetto assiale.....	331	
Ripresa filetto assiale - Estesa.....	333	
Ripresa filetto conico.....	335	
Ultima passata.....	321	
Cicli di foratura.....	347	
Cicli di fresatura.....	366	
Cicli di troncatura.....	256	
Cicli per esecuzione gola ICP		
Assiale.....	276	
Radiale.....	274	
Ciclo		
Commento.....	177	
Indirizzi impiegati.....	182	
Punto di partenza.....	174	
Stato.....	110	
Tasti.....	176	
Ciclo di filettatura		
Assiale.....	322	
Assiale – Estesa.....	324	
Codice di login.....	611	
Collegamenti di rete.....	655	
Comandi gestuali.....	89	
Comandi gestuali touch.....	89	
Compatibilità in programmi		
DIN.....	708	
Compensazione del raggio della fresa (FRK).....	59	
Configurazione della tabella posti.....	112	
Configurazione di taglio.....	320	
Confronto della lista utensili.....	146	
Conversione dei programmi		
ciclo.....	683	
Conversione dei programmi		
DIN.....	684	
Conversione DIN.....	171	
Coordinate assolute.....	55	
Coordinate incrementali.....	56	
Coordinate polari.....	56	
Correzione.....	155	
Correzione addizionale.....	156	
Programmazione di cicli.....	183	
Correzione utensile		
Autoapprendimento.....	181	
Esecuzione programma.....	155	
Macchina.....	139	
D		
Database dati tecnologici.....	604	
Dati di riferimento ICP.....	478	
Piano XY.....	501	
Piano YZ.....	516	
Dati tecnici.....	699	
Definizione degli offset.....	125	
Definizione dell'origine pezzo... Definizione della zona di sicurezza.....	124	
Definizione del punto di partenza ICP		
Profilo di tornitura.....	455	
Definizione del valore dell'asse C.....	128	
Definizione punto di partenza ICP		
Profilo superficie cilindrica....	472	
Profilo superficie frontale....	466	
Definizione punto di partenza profilo ICP		
Piano XY.....	502	
Piano YZ.....	518	
Denominazione degli assi.....	54	
Dialoghi smart.Turn.....	68	
Direzione di fresatura		
Fresatura profilo.....	393	
Direzione profilo ICP.....	444	
Distanza di sicurezza G47.....	182	
Distanze di sicurezza SCI e SCK.....	182	
Duplicazione		
Circolare.....	442	
Lineare.....	441	
Specularità.....	443	
Durata utensile		
Monitoraggio.....	122	
Durata utensili		
Editing.....	575	
E		
Editor dati tecnologici.....	605	
Editor ICP		
Autoapprendimento.....	425	
smart.Turn.....	428	
Editor utensili.....	567	
Elementi del profilo ICP		
Inserimento.....	445	
Profilo di tornitura.....	455	
Superficie frontale.....	465	
Elementi geometrici ICP.....	423	
Elementi profilo ICP		
Superficie cilindrica.....	471	
Elemento profilo ICP		
Cancellazione.....	446	
Modifica.....	447	
Encoder EnDat.....	97	
Esempio		
Cicli di asportazione trucioli..	252	
Cicli di esecuzione filetto e scarico.....	345	
Cicli di foratura.....	364	
Cicli di fresatura.....	395	
Cicli di troncatura.....	314	
Lavorazione di sagome.....	415	
F		
Filetto		
Entrata.....	320	
Passo.....	692	
Posizione.....	317	
Profondità.....	320	
Uscita.....	320	
Filetto API.....	329	
Ripresa.....	337	
Filetto conico.....	326	
Ripresa.....	335	
Finestra di simulazione.....	541	
Foratura		

Assiale.....	347
Radiale.....	350
Foratura profonda	
Assiale.....	352
Radiale.....	355
Forma parte grezza ICP	
Barra.....	454
Parte di fusione.....	454
Tubo.....	454
Foro ICP	
Piano XY.....	511
Piano YZ.....	527
Superficie cilindrica.....	498
Superficie frontale.....	488
Fresatura	
Fresatura frontale.....	388
Fresatura assiale	
Matrice.....	372
Profilo ICP.....	380
Scanalatura.....	368
Scrittura superficie frontale..	396
Fresatura filetto assiale.....	362
Fresatura radiale	
Matrice.....	376
Profilo ICP.....	384
Scanalatura.....	370
Scanalatura elicoidale.....	391
Scrittura superficie cilindrica.	398
Funzionamento del volantino....	142
Funzionamento manuale.....	141
Funzionamento - Principi	
fondamentali.....	66
Funzione di comando nei cicli..	177
Funzione di ordinamento.....	167
Funzione M.....	199
Funzioni di selezione ICP.....	439
Funzioni M	
Nei cicli.....	177

G

Gola assiale.....	260
Estesa.....	264
Finitura.....	268
Finitura – Estesa.....	272
ICP finitura.....	280
Gola ICP	
Finitura assiale.....	280
Radiale finitura.....	278
Gola radiale.....	258
Estesa.....	262
Finitura.....	266
Finitura Estesa.....	270
ICP finitura.....	278
Grafica di controllo utensili.....	571
Grafica di supporto.....	175
Gruppo di profili.....	534
Guida contestuale.....	80

I

ICP Attributi di lavorazione.....	424
ICP Calcoli geometrici.....	424
ICP Coordinate polari.....	436
ICP Passaggi fra elementi del	
profilo.....	434
Immissione dati macchina.....	100
Immissioni angolari ICP.....	436
Immissioni di dati.....	68
Importazione di programmi NC da	
controlli numerici precedenti....	681
Impostazione dell'ora di	
sistema.....	134
Indici di riferimento.....	54
Interfaccia Ethernet.....	655
(con software 548328- xx)....	657
(con software 548431-05)....	659
Interpolazione circolare.....	193
Inversione.....	443

J

Job automatico.....	153
---------------------	-----

L

Lavorare con cicli.....	174
Lavorazione completa.....	47
Lavorazione di riferimento.....	160
Lavorazione lineare	
Assiale.....	189
Inclinata.....	191
Piana.....	190
Limitazioni di taglio SX, SZ.....	182
Linea inclinata ICP	
Piano XY.....	503
Piano YZ.....	519
Profilo di tornitura.....	457
Superficie cilindrica.....	474
Superficie frontale.....	468
Linea orizzontale ICP	
Piano XY.....	503
Linee orizzontali ICP	
Piano YZ.....	519
Superficie cilindrica.....	473
Superficie frontale.....	467
Linee verticali ICP	
Piano XY.....	502
Piano YZ.....	518
Profilo di tornitura.....	456
Superficie cilindrica.....	473
Superficie frontale.....	467
Lista torretta	
Configurazione.....	114
Modifica.....	116
Lista utensili.....	568
Livello mascheratura.....	151

M

Macchina	
----------	--

Con magazzino.....	114
Con Multifix.....	112
Con torretta.....	113
Predisposizione.....	124
Mandrino.....	111
Maschiatura	
Assiale.....	358
Radiale.....	360
Messaggio di errore.....	74
Misurazione utensile.....	135
Con sistema ottico di misura	138
Con tastatore di misura.....	137
Sfioramento.....	136
Modalità	
Editor utensili.....	564, 567
Modalità Dry Run.....	157
Modalità operativa	
Macchina.....	96
Organizzazione.....	610
Modalità operative.....	48, 66
Modifica degli utensili multipli..	573
Modifica della lista magazzino..	118
Monitoraggio del carico.....	158
Monitoraggio durata utensile....	122

N

Numero codice.....	611
Numero di pezzi.....	150

O

Organizzazione.....	610
Organizzazione file.....	167
Origine macchina.....	56
Origine pezzo.....	57

P

Pannello di comando touch.....	88
Parametri.....	612
Parametri di lavorazione.....	631
Parte grezza	
Barra/tubo.....	184
Cicli.....	184
Descrizione ICP.....	454
Profilo ICP.....	185
Passata assiale.....	202
Entrata.....	218
Entrata Estesa.....	222
Entrata finitura.....	226
Entrata finitura estesa.....	230
Estesa.....	206
Finitura.....	210
Finitura Estesa.....	214
ICP finitura.....	248
Parallela al profilo ICP.....	234
Parallela al profilo ICP	
finitura.....	240
Passata di finitura	
Entrata piana Estesa.....	232

ICP piano.....	250	fresatura.....	403	Sagome di foratura radiale...	405
Passata piana.....	204	Protocollo.....	77, 78	Sagoma lineare ICP	
Entrata.....	220	Protocollo errori.....	77	Piano XY.....	512
Entrata Estesa.....	224	Protocollo tasti.....	78	Piano YZ.....	528
Entrata finitura.....	228	Punto cambio utensile		Superficie cilindrica.....	499
Estesa.....	208	Definizione.....	127	Superficie frontale.....	489
Finitura.....	212	G14.....	182	Sagome di foratura e fresatura.	403
Finitura Estesa.....	216	Raggiungimento.....	188	Salvataggio dei dati.....	51, 653
Parallela al profilo ICP.....	237			Salvataggio dei file service.....	79
Parallela al profilo ICP		Q		Scanalatura.....	312
finitura.....	242	Quota elemento lineare.....	471	Scanalatura circolare ICP	
Poligono ICP		Quote utensile.....	58	Piano XY.....	510
Piano XY.....	508			Piano YZ.....	526
Piano YZ.....	524	R		Superficie cilindrica.....	497
Superficie cilindrica.....	495	Raccordo.....	197	Superficie frontale.....	487
Superficie frontale.....	485	Raccordo ICP		Scanalatura lineare ICP	
Porta USB.....	655	Piano XY.....	505	Piano XY.....	509
Portautensili		Piano YZ.....	521	Piano YZ.....	525
Magazzino.....	114	Profilo di tornitura.....	459	Superficie cilindrica.....	496
Multifix.....	112	Superficie cilindrica.....	476	Superficie frontale.....	486
Torretta.....	113	Superficie frontale.....	470	Scarico	
Posizione della slitta.....	45	Rappresentazione del profilo		Forma H.....	307
Posizione scarico.....	257 , 319	ICP.....	437	Forma K.....	309
Posizione utensile per cicli di		Rettangolo ICP		Forma U.....	310
asportazione trucioli.....	201	Piano XY.....	507	Scarico ICP	
Possibilità di collegamento.....	659	Piano YZ.....	523	DIN 509 E.....	461
Predisposizione della quota		Superficie cilindrica.....	494	DIN 509 F.....	462
macchina.....	129	Superficie frontale.....	484	DIN 76.....	460
Profili DXF.....	533	Ricerca blocco di partenza.....	148	Forma H.....	463
Profilo		Ripresa dei punti di riferimento	125	Forma K.....	464
Ricalcolo in Autoapprendimento.				Forma U.....	463
176		S		Schermo.....	64
Profilo assiale		Sagoma circolare		Pulizia.....	93
ICP.....	244	Sagoma di foratura assiale... 409		Schermo del controllo numerico.	64
Profilo ICP		Sagoma di foratura radiale... 411		Scrittura tabella di caratteri.....	400
Annidato.....	478	Sagoma di fresatura assiale. 412		Selezione dei job.....	153
Conferma.....	423	Sagoma di fresatura radiale.. 414		Selezione dei menu.....	67
Editing.....	431	Sagoma circolare ICP		Sfioramento.....	136
Lavorazione con asse C.....	477	Piano XY.....	513	Simulazione.....	166
Lavorazione con asse Y.....	477	Piano YZ.....	529	Calcolo dei tempi.....	554
Modifica.....	445	Superficie cilindrica.....	500	Con blocco di partenza.....	552
Principi fondamentali.....	422	Superficie frontale.....	490	Creazione del profilo nella	
Quotatura.....	434	Sagoma di foratura circolare		Simulazione.....	555
Superficie cilindrica smart.Turn... 491		Assiale.....	409	Funzionamento.....	537
Superficie frontale in		Radiale.....	411	Funzioni ausiliarie.....	539
smart.Turn.....	481	Sagoma di foratura lineare		Impostazione della vista.....	541
Profilo parte grezza ICP.....	185	Assiale.....	403	Impostazioni generali.....	559
Profilo piano		Radiale.....	405	Quotatura del profilo.....	557
ICP.....	246	Sagoma di fresatura circolare		Rappresentazione 3D.....	547
Programma		Assiale.....	412	Rappresentazione dell'utensile... 545	
Esecuzione.....	145, 149	Radiale.....	414	Rappresentazione del percorso... 544	
Selezione.....	167	Sagoma di fresatura lineare		Rappresentazione solida.....	546
Tipi.....	73	Assiale.....	406		
Programmazione di cicli		Radiale.....	408		
Cicli di foratura.....	347	Sagoma lineare			
Sagome di foratura e		Sagoma di foratura assiale.. 403			
		Sagoma di fresatura assiale. 406			
		Sagoma di fresatura radiale.. 408			

Zoom.....	550
Sistema di coordinate.....	55
Sistema di guida.....	80
Sistema ottico di misura.....	138
Sistemi di misura.....	54
Smusso.....	195
Smusso ICP	
Piano XY.....	505
Piano YZ.....	521
Profilo di tornitura.....	459
Superficie cilindrica.....	476
Superficie frontale.....	470
Softkey.....	67
Sottomodalità	
Autoapprendimento.....	143
Editor dati tecnologici.....	605
Esecuzione programma.....	145
Riferimento.....	98
Simulazione.....	536
Trasfer.....	653
Sottomodalità Editor ICP	
In Autoapprendimento.....	425
Nella modalità smart.Turn....	428
Sovrapposizione di elementi geometrici ICP.....	445
Specularità	
Sezione del profilo speculare....	443
Spegnimento.....	99
Spostamento origine ICP.....	440
Superficie poligonale ICP	
Piano XY.....	515
Piano YZ.....	531
Superficie singola ICP	
Piano XY.....	514
Piano YZ.....	530
T	
Tabella di caratteri.....	400
Tastatore di misura.....	137
Tastiera alfanumerica.....	69
Tipi di utensile.....	564
TNCguide.....	80
TNCremo.....	653
Tornitura-troncatura assiale.....	285
Estesa.....	289
Finitura.....	293
Finitura – Estesa.....	297
ICP.....	301
ICP finitura.....	305
Tornitura-troncatura ICP	
Assiale.....	301
Assiale finitura.....	305
Radiale.....	299
Radiale finitura.....	303
Tornitura-troncatura - Principi fondamentali.....	282
Tornitura-troncatura radiale.....	283
Finitura.....	291
Finitura – Estesa.....	295
ICP.....	299
ICP finitura.....	303
Tornitura-troncatura radiale – Estesa.....	287
Touch screen.....	88
Configurazione.....	93
Pulizia.....	93
Trasfer.....	653
Trasformazioni	
Rotazione.....	450
Specularità.....	451
Spostamento.....	449
U	
Unità di misura.....	57
Uso delle liste.....	69
Utensili in diversi quadranti.....	121
Utensili motorizzati.....	121
V	
Variabili.....	152
Visualizzazione dei dati macchina....	106
Visualizzazione dei tempi operativi.....	130
Volantino radio	
Assegnazione del supporto volantino.....	131
Configurazione.....	131
dati statistici.....	133
Impostazione del canale.....	132
Impostazione della potenza di trasmissione.....	132
Z	
Zoom.....	550
Zoom ICP.....	452

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

