



# HEIDENHAIN



操作手册

## ND 280

中文 (zh-CN)  
9/2010



## ND 280 显示屏



## ND 280 前面板



## 控制和显示

---

<b>1</b>	<b>状态栏</b>
	当前操作模式：实际值，待移动距离。
	当前显示模式，输入接口 X1
	SCL 显示为黑色：缩放系数被激活。
	COMP（误差补偿）显示为黑色：误差补偿或轴误差补偿对当前显示轴有效。
	计时表记录的已用时间：如果计时表停止工作，该框不亮。
	mm，inch，DEG，DMS 或 rad：当前有效的尺寸单位
	当前有效原点：ND 280 允许使用两个不同的原点。
	显示当前所在软键页（软键行）。

---

<b>2</b>	<b>位置显示</b> ：当前位置值（长度或角度）
----------	---------------------------

---

<b>3</b>	<b>信息行</b> 显示提示信息，出错信息或警告信息。
----------	------------------------------

---

<b>4</b>	<b>状态显示</b> ： <ul style="list-style-type: none"><li>■ SET（设置）：如果设置原点期间输入新值，“SET”（设置）符号将开始闪亮。</li><li>■ REF（参考点）：“REF”参考点符号闪亮直到显示轴的参考点回零程序执行完成（如果连接的编码器为增量式编码器）。</li></ul>
----------	---

---

<b>5 和 6</b>	执行相应功能的 <b>软键</b> 和 <b>软键按钮</b> 。
--------------	-----------------------------------

---

1,2,3,4...	<b>数字输入键</b> 。
------------	----------------

---

ENTER	用 ENTER 键确认输入信息或返回上页。
-------	-----------------------

---

C	用 C 键清除输入信息，确认出错信息或返回上页。
---	--------------------------

---


	浏览键用于软键翻页（软键行）。
---	-----------------

---

<b>7</b>	用 向上或向下箭头键在窗体内的不同字段间和菜单内的不同菜单项间移动。
----------	------------------------------------

---

## ND 280 后面板

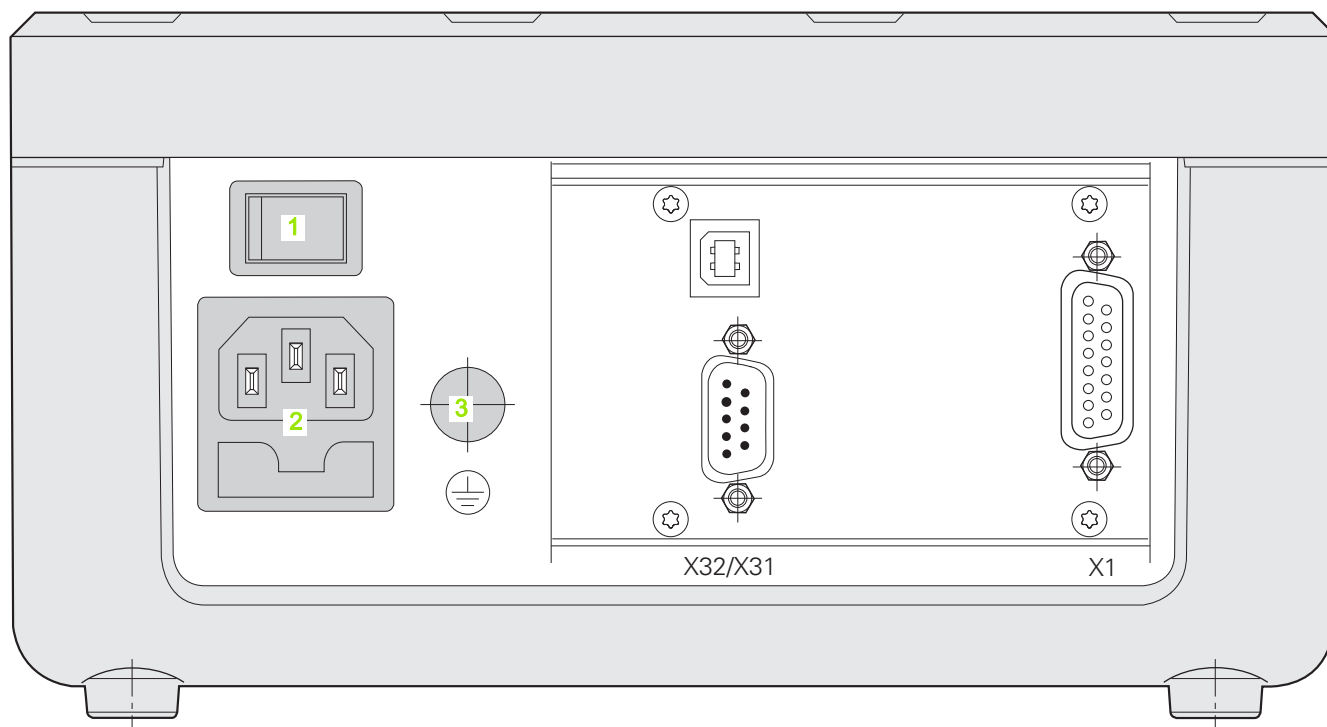

### 连接

**1** 电源开关

**2** 电源接头和保险丝

**3** 接地（防护性接地）

X1 11  $\mu$ App, 1 Vpp 或 EnDat 2.1/2.2 接口的海德汉编码器

X32/X31 两个串口，用于数据传输：RS-232-C/V.24（X31）和 USB B 型（UART，X32）

# 概要

## 软件版本

接通 ND 280 电源后，显示屏的启动页显示软件版本信息。



本手册讲解 ND 280 的功能和安装方法。

## 图符说明

有左侧图符的文字用于提醒操作人员注意该说明的类型及 / 或潜在严重程度。



### 一般信息

例如：在 ND 280 的反应。



### 参见相应文档

例如，需要用专用刀具的功能时。



### 可能危害操作人员，工件或内部零件

例如，碰撞危险



### 电气危险

例如，打开壳盖时的电击危险。



ND 280 必须由具有所需资质并获授权的技术人员执行该功能。

## 字体

本手册中不同对象类别（软键，硬键，窗体和窗体输入框）使用的字体含义为：

- 软键 — 设置软键
- 硬键 — ENTER 硬键
- 菜单和窗体 — 测量单位窗体
- 参数和输入框 — 角度框
- 字段中数据 - 开启，关闭



## I 使用 ND 280 数显装置 ..... 13

- I-1 ND 280 数显装置 ..... 14
- I-2 定位基础知识 ..... 15
  - 原点 ..... 15
  - 实际位置，名义位置和待移动距离 ..... 16
  - 工件绝对位置 ..... 17
  - 工件增量位置 ..... 17
  - 增量位置编码器 ..... 18
  - 绝对式位置编码器 ..... 18
  - 参考点 ..... 19
- I-3 ND 280 的基本功能 ..... 20
  - ND 280 开机 ..... 20
  - 参考点计算 ..... 21
    - 无参考点计算的使用方法 ..... 21
  - ND 280 关机 ..... 21
  - 切换页面布局 ..... 22
  - 标准页面的软键功能 ..... 23
  - 数据输入 ..... 24
  - 在线帮助系统 ..... 25
  - 数据输入窗体 ..... 26
    - 说明框信息 ..... 26
  - 出错信息 ..... 26

1-4 任务设置 .....	27
操作模式 .....	27
原点设置 .....	28
设置一个轴的显示值 .....	28
调用“任务设置”菜单 .....	29
尺寸单位 .....	30
缩放系数 .....	31
原点值 .....	32
计时表 .....	32
面板调整 .....	33
语言 .....	33
1-5 出错信息 .....	34
概要 .....	34



## II 系统安装，技术参数 ..... 35

### II - 1 系统安装和电气连接 ..... 36

自带件 ..... 36

选装附件 ..... 36

安装 ..... 37

环境条件 ..... 37

固定位置 ..... 37

ND 280— 固定和安装 ..... 37

电磁兼容性

CE 相符性 ..... 38

电气连接 ..... 39

电气要求 ..... 39

电源插头连线 ..... 39

接地 ..... 39

预防性维护或修理 ..... 40

连接编码器 ..... 40

D-sub 接头 X1 ( 15 针，孔式 ) 用于连接以下输入信号 ..... 40

### II - 2 系统设置 ..... 42

“系统设置”菜单 ..... 42

设置编码器 ..... 44

增量式直线光栅尺 ..... 45

增量式角度编码器 ..... 46

绝对式编码器 ..... 47

配置显示 ..... 47

直线光栅尺 ..... 47

角度编码器 ..... 47

计数器设置 ..... 48

误差补偿 ..... 49

线性误差补偿 ( 不适用于旋转编码器 ) ..... 50

非线性误差补偿 ..... 51

设置串口 ..... 55

设置数据接口 ..... 55

诊断 ..... 57

键盘测试 ..... 57

显示测试 ..... 57

编码器测试 ..... 58

电源 ..... 60

II-3 编码器参数 .....	61
数值表 .....	61
海德汉直线光栅尺 .....	61
海德汉角度编码器 .....	62
II-4 数据接口 .....	63
数据通信 .....	63
用“导入”和“导出”功能进行串行数据传输 .....	64
数据从 ND 280 发至打印机。 .....	64
数据从 ND 280 发至 PC 计算机。 .....	64
将数据从 PC 计算机中导入到 ND 280 中 .....	65
数据格式 .....	65
控制字符 .....	65
最新软件（固件更新）的安装 .....	66
连接电缆 .....	67
USB B 型插座（UART），IEC 61076-3-108 .....	68
通过 RS-232-C/V. 24 或 USB 接口进行外部操作 .....	69
按键指令 .....	69
按键指令说明 .....	70
按键被按下（TXXXX 指令） .....	71
输出显示内容（AXXXX 指令） .....	71
执行功能（FXXXX 指令） .....	75
执行特殊功能（SXXXX 指令） .....	75
II-5 测量值输出 .....	76
不同的开始测量值输出方式 .....	76
通过串行数据接口 X31 或 X32 输出测量值 .....	76
传输时间 .....	77
测量值传输持续时间 .....	78
举例：测量值输出数据顺序 .....	78

II - 6 导入和导出参数列表和误差补偿表 .....	79
文本文件 .....	79
参数列表导出格式 .....	80
第 1 行 .....	80
第 2 行 .....	80
之后各行为各个参数 .....	80
最后一行 .....	80
参数列表举例 .....	81
ND 280 数显装置，旋转编码器连接在输入接口 X1 .....	81
误差补偿表导出格式 .....	83
第 1 行 .....	83
第 2 行 .....	83
第 3 行 .....	83
第 4 行 .....	84
第 5 行 .....	84
第 6 行 .....	85
之后各行为其它补偿值 .....	85
最后一行 .....	85
误差补偿表举例 .....	86
ND 280 数显装置，直线光栅尺连接在输入接口 X1 .....	86
II - 7 技术参数 .....	88
ND 280 .....	88
II - 8 尺寸 .....	90
ND 280 .....	90
II - 9 附件 .....	91
附件 ID 号 .....	91
安装在 19-inch 电气柜内的安装座 .....	92





使用 ND 280 数显装置



## I - 1 ND 280 数显装置

海德汉公司的 ND 280 数显装置适用于单轴可手动操作机器，用于测量、调试和测试设备，可执行自动化、进给和定位任务。

11  $\mu$ App, 1 Vpp 或 EnDat 2.1/2.2 接口的海德汉直线光栅尺 / 角度编码器 / 旋转编码器或长度计可直接连接 ND 280。

ND 280 提供以下功能：

- 多语言用户帮助系统：用户可自己选择所需语言
- 距离编码参考点或单参考点的 REF 参考点计算
- 长度和角度显示
- “待移动距离”或“实际值”操作模式
- 两个原点
- 缩放系数
- 计时表
- “复位”或“预设点”功能
- 轴误差的线性或非线性误差补偿
- 该数显装置提供两个可向 PC 计算机或打印机传送测量值、补偿值或配置参数的串口：可通过 RS 232-C/V.24 或 USB 的 B 型 (UART) 接口传送数据。也可通过串口下载软件。
- 诊断功能，测试编码器，键盘，显示屏和电源电压。
- 在线帮助系统能在任何情况下为用户提供帮助。



图 I.1 ND 280

## I-2 定位基础知识

### 原点

在工件图纸上，用工件上的某一点（通常是角点）作**绝对原点**，可能还有一个或多个**相对原点**。

原点设置操作是将这些点用作绝对位置或相对坐标的原始位置。将工件沿机床轴移至某一相对长度计的位置处并将显示值设置为零或设置为其它适当的值。

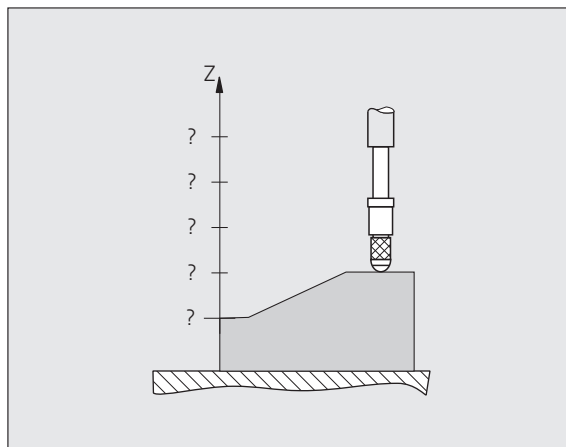


图 I.2 无原点设置值的长度计：测量值与位置值无对应关系

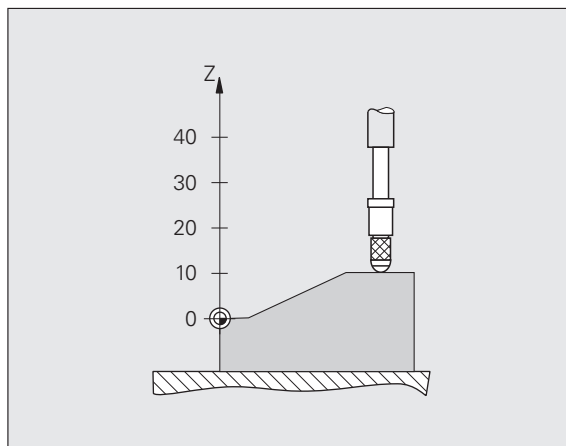


图 I.3 有原点设置值的长度计：测量值与位置值有对应关系

## 实际位置，名义位置和待移动距离

任何给定运动的长度计位置被称为**实际位置**和长度计需移动到的位置被称为**名义位置**。名义位置与实际位置之间的距离被称为**待移动距离**（参见图 1.4）。

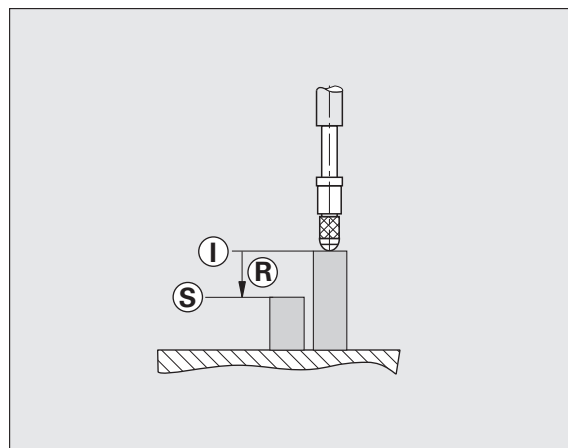


图 1.4 名义位置 S，实际位置 I 和待移动距离 R



## 工件绝对位置

工件上的每个位置都唯一地由其绝对坐标值确定（参见图 I.5）。

**举例：**位置 1 的绝对坐标： $Z = 20 \text{ mm}$

如果用**绝对坐标值**按照图纸要求在工件上钻孔或铣工件，需使刀具或长度计移至坐标值处。

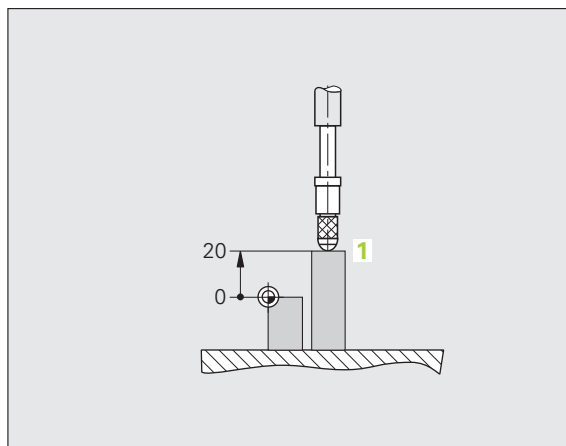


图 I.5 位置 1：用绝对坐标值定义

## 工件增量位置

一个位置也可以用相对一个已有名义位置来确定。为此，必须将相对原点设置在已有的名义位置处。这种坐标被称为**增量坐标值**（增量 = 增加量）。有时也被称为增量式尺寸或尺寸链（因为这些位置都是通过一系列尺寸定义的）。增量坐标用前缀“I”表示。

**举例：**位置 3 的增量坐标是相对位置 2 参见图 I.6 的。

位置 2 的绝对坐标： $Z = 10 \text{ mm}$

位置 3 的增量坐标： $I Z = 10 \text{ mm}$

如果用**增量坐标值**按照图纸要求在工件上钻孔或铣工件，必须使刀具或长度计**移动坐标值距离**。

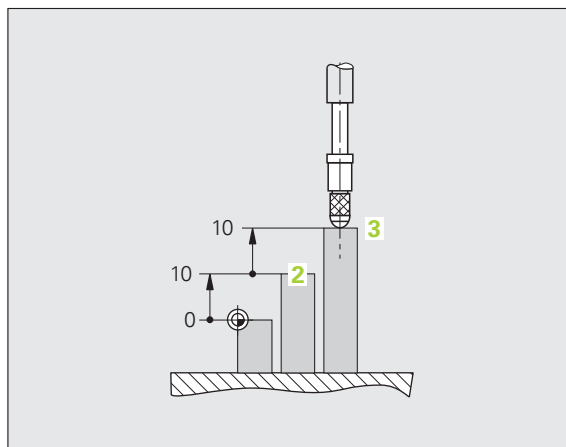


图 I.6 位置 3：用增量坐标值定义

## 增量位置编码器

海德汉公司的增量式直线光栅尺或旋转编码器将运动行程转换成电信号，例如用长度计。数显装置，例如 ND 280，连续处理这些信号和计算长度计的实际位置，并将实际位置的数字值显示在显示屏上。

如果电源断电，计算的位置将失去与长度计实际位置的对应关系。恢复供电后，通过位置编码器上的参考点和 ND 280 的参考点计算功能重新建立这个对应关系。

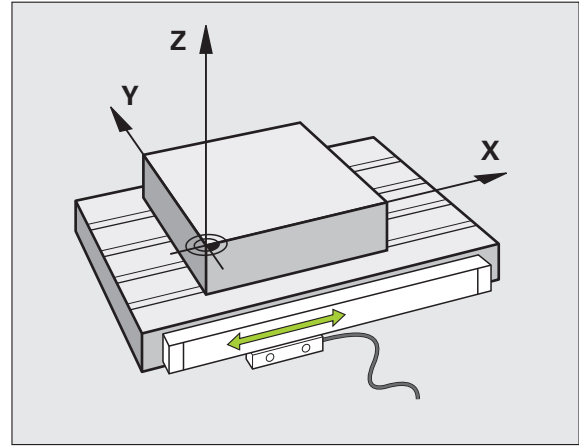


图 I.7 直线位置光栅尺，在此为 X 轴

## 绝对式位置编码器

数显装置开机后，海德汉公司的绝对式直线光栅尺和旋转编码器立即将绝对位置值提供给数显装置。因此，开机后能立即重新建立实际位置与显示位置的对应关系，例如长度计的显示位置。

绝对位置值信息直接来自光栅尺（参见图 I.8），并通过双向 EnDat 2.1/2.2 接口连续发给数显装置。

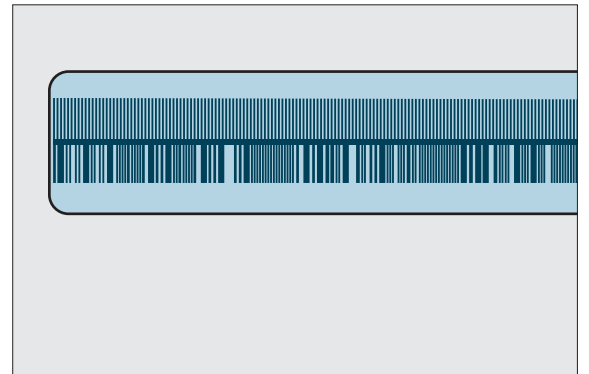


图 I.8 绝对式位置编码器的光栅刻线

## 参考点

编码器通常有一个或多个参考点（参见图 I.9），ND 280 的“参考点计算”功能用这些参考点在断电后重新建立原点位置。参考点有两种：固定参考点和距离编码参考点。

**距离编码参考点**的编码器，其参考点通过特别编码方式相距一定距离，使 ND 280 只需使用整个光栅尺上的任意两个参考点就能重新建立上个原点。也就是说这种结构的光栅尺使操作人员可以在任何位置处只需移动很短距离就能在 ND 280 恢复供电时重新建立原点。

**固定参考点**的编码器有一个参考点或固定间距的多个参考点。为重新正确地建立原点，在参考点计算过程中，必须用上次参考点计算时所用的完全相同的参考点。



### 损坏工件危险！

如果设置原点前没有执行参考点回零操作，那么恢复供电后将无法重新恢复已有原点。

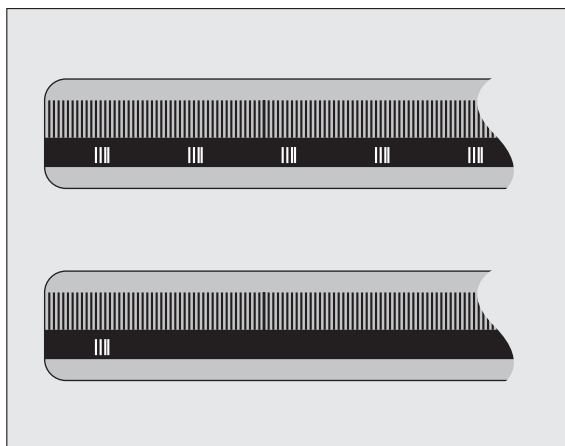


图 I.9 直线光栅尺 — 距离编码的参考点（上图）和单参考点（下图）

## I-3 ND 280 的基本功能

### ND 280 开机



ND 280 开机。电源开关在 ND 数显装置的背面。  
ND 280 开机后或掉电后，系统显示开机启动页（参见图 I.10）。前面板绿色 LED 指示灯亮。开机启动页显示数显装置型号、ID 号和当前所安装的软件版本号。

如需改变对话语言，按下 *语言* 软键（参见图 I.11）。按下 *ENTER* 确认所作选择。

按下 *帮助* 软键调用在线帮助系统。

按下任何一个键调用标准显示页面。

至此，ND 280 可以开始工作，操作模式为“实际值”模式。如果 ND 数显装置连接的编码器为增量式编码器，*REF* 图符闪亮。它表示该轴需执行参考点回零操作（参见第 21 页的“参考点计算”）。

如果 ND 数显装置连接的编码器为绝对式编码器，编码器自动将绝对位置值发至数显装置。



- 根据需要，使用后也可以改变语言，参见第 33 页的“语言”。
- 有关新软版本（固件版本）信息，参见第 66 页的“最新软件（固件更新）的安装”。
- ND 数显装置允许用户自定义屏幕保护开始前的空闲时间（工厂默认设置值为 120 min，参见第 33 页的“面板调整”）。前面板红色 LED 灯亮。如需使显示屏亮，按下任意键或移动编码器。
- 可以取消开机启动页，使数显装置开机时直接显示标准页面（参见第 48 页的“计数器设置”）。



图 I.10 开机显示页



图 I.11 选择语言



## 参考点计算

ND 280 的 REF 参考点计算功能可以自动用上个设置的原点恢复机床轴或长度计位置与显示值的对应关系。

如果连接的编码器为增量式编码器，需进行参考点计算（参见图 I.12）：

- ▶ 如果 REF（参考点）图符闪亮，必须执行参考点回零。
- ▶ REF 参考点计算功能用于确定正确显示值和 REF 图符停止闪亮。

### 无参考点计算的使用方法

- ▶ 按下无参考点软键退出参考点回零计算程序，然后继续。
- ▶ 关闭 ND 280，然后再开启，激活以后再执行参考点回零计算功能。



#### 损坏工件危险！

如果编码器被设置为无参考点，或参考点未回零，那么 REF 标志将不亮，断电后将无法恢复任何轴设置的原点。也就是说，断电（关机）后无法重新恢复机床轴位置与显示值的对应关系。



图 I.12 “建立参考点”页

## ND 280 关机





关闭 ND 280。参数设置和误差补偿表在断电后能够保留。

## 切换页面布局

ND 280 除显示位置信息外，其标准显示页面还可随时显示设置信息和操作模式（参见图 I.13）。标准页面分以下几个显示区：

### 1 状态栏

- 当前操作模式： 实际值， 待移动距离。
- X1：单轴的当前显示模式。
- SCL（缩放系数）显示为黑色：缩放系数被激活。
- COMP（误差补偿）显示为黑色：显示轴的误差补偿被激活。
- 计时表记录的已用时间：如果计时表停止工作，该框不亮。
- MM, INCH, DEG, DMS 或 RAD：当前有效的尺寸单位。
- 当前有效原点：ND 280 允许使用两个不同的原点。
- 显示当前所在软键页（软键行）。

### 2 位置显示

- 长度显示  
当前轴位置值和代数符号。
- 角度显示：  
当前角度值和代数符号以及显示值的尺寸单位，度分秒为单位。

### 3 信息行

- 信息行显示所需输入数据或步骤信息，方便使用该数显装置。
- 如有出错信息或警告信息，这些信息将用字符在信息行中闪亮。用 C 键取消该信息。
- 如果连接的编码器为多圈旋转编码器，ND 数显装置在信息行左端显示圈数。

### 4 状态显示

- Set: 如果设置原点期间输入新值，“SET”（设置）符号将开始闪亮。
- REF: “REF” 参考点符号用黑色闪亮直到显示轴的参考点回零程序被执行（如果连接的编码器为增量式编码器）。

### 5 软键



浏览键（左图）用于浏览两个可选软键功能页面。按下各软键标签正下方的软键执行其软键功能。软键功能与 ND 数显装置的操作模式有关。



图 I.13 标准页面

## 标准页面的软键功能



有两个软键功能页（行）。用浏览键（左图）浏览各页。状态栏的页标志显示页数。页标志为黑色的是当前页。本手册提供下表中各软键页中的各软键功能详细说明。



图 I.14 页标志

软键页 1:

软键	功能	页
设置	按下任务设置菜单，访问系统设置软键。	页 27
原点	切换原点（参见状态栏原点显示）。	页 28, 页 32,
预设点	将轴的位置值设置为原点的预设置值。	页 28
复位	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 实际值模式：将显示轴的所选原点复位为零。</li> <li>■ 待移动距离模式：将显示轴的待移动距离复位为零。</li> </ul>	页 28

软键页 2:

软键	功能	页
帮助	调用在线帮助系统。	页 25
打印	将当前测量值通过串口传至连接的 PC 计算机或打印机。	页 76
待移动距离 开启	切换显示“实际值 / 待移动距离”操作模式。	页 27
MM inch  DEG DMS rad	切换位置显示（长度或角度）的尺寸单位。状态栏显示以下所选尺寸单位：	页 30

## 数据输入

- 用键盘在每个字段内输入数值。
- 用 *ENTER* 键确认字段内的输入值并返回上页。
- 按下 *C* 键清除输入信息，出错信息或返回上一页。
- **软键字符 1** 显示不同操作功能和参数设置功能。为选择这些功能，直接按下各软键字符下的相应软键。软键功能通常被安排在不超过三个软键页中。用 **浏览键 2** 进行软键页翻页（见下面说明）。
- 用 **浏览键 2** 浏览可用的软键功能。当前页在显示页面顶部的状态栏中用高亮显示。
- 用 **向上或向下箭头键 3** 在窗体内的不同字段间和菜单内的不同菜单项（参数）间移动。光标运动方向为光标达到菜单的底部后将返回到顶部。



图 I.15 数据输入



## 在线帮助系统

在线帮助信息在任何情况时都可为用户提供必要信息和帮助（参见图 I.16）。

调用在线帮助系统：

- ▶ 按下 *帮助* 软键。
- ▶ 显示屏显示与当前操作最相关的信息。
- ▶ 如果帮助说明不止一页，用 *向上* 或 *向下* 箭头键或 *上页* 或 *下页* 软键浏览各页。

查看其它主题信息：

- ▶ 按下 *主题列表* 软键查看帮助主题索引。
- ▶ 按下 *件1/[件2]* 软键调用扩展帮助，扩展帮助仅在特定情况下才可用。
- ▶ 按下 *向上* 或 *向下* 箭头键或 *上页* 或 *下页* 软键浏览索引项。
- ▶ 按下 *查看主题* 软键或 *ENTER* 键选择所需项。

退出在线帮助系统：

- ▶ 按下 *C* 键。ND 数显装置返回调用帮助系统时所在页面。

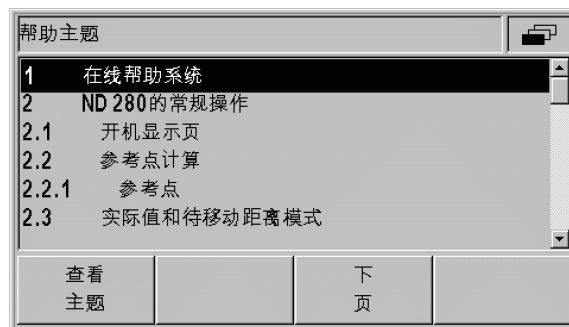


图 I.16 在线帮助系统

## 数据输入窗体

通过数据输入窗体可以输入各种操作功能和设置参数的所需信息。如果选择的功能需要输入更多信息时，显示这些窗体。每个输入窗体都有输入所需信息的特定字段。

确认修改：

- ▶ 按下 *ENTER* 键。

忽略修改并返回上页：

- ▶ 按下 *C* 键。

### 说明框信息

只要打开菜单或窗体，说明框立即显示在其右边（参见图 I.17）。说明框为操作人员提供所选功能的用途和当前可用选项的说明。

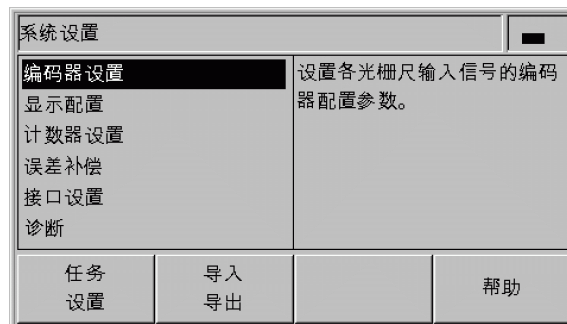


图 I.17 说明框信息举例

## 出错信息

如果正在使用 ND 数显装置时发生错误，显示屏将显示出错信息以及出错原因。

清除出错信息：

- ▶ 按下 *C* 键。



如果取消最后一个错误前发生新错误，将显示最新发生的错误。取消最后一个错误后，将再次显示前一个错误。ND 数显装置只保存每类错误的最后一个错误用于取消（参见第 34 页的“出错信息”）。



## I-4 任务设置

### 操作模式

ND 280 有两种操作模式：**实际值**和**待移动距离**。



状态栏	功能
	显示当前实际位置
	显示距名义位置的当前距离



图 I.18 状态栏显示实际值（高亮）

ND 280 在**实际值**操作模式下显示的长度计当前位置值一定为相对当前原点的实际位置值。此模式时，全部机床轴一直运动到显示值等于所需名义位置值为止。

**待移动距离**是当机床轴移动到显示值为零时达到名义位置。操作步骤如下：

- ▶ 按下 **差值模式开启**软键切换操作模式（参见第 23 页的“标准页面的软键功能”）：显示值为零。
- ▶ 用数字键输入移动目标的名义位置并用 **ENTER** 键确认：显示待移动距离。
- ▶ 移动轴直到显示值为零。
- ▶ 根据需要，输入下个名义位置并用 **ENTER** 键确认：移动轴直到显示值为零。
- ▶ 退出待移动距离模式：按下 **差值模式关闭**软键。



待移动距离的代数符号：

- 如果由实际位置向名义位置的轴方向是负方向，待移动距离用正号。
- 如果由实际位置向名义位置的轴方向是正方向，待移动距离用负号。

## 原点设置

原点设置程序用于将显示值指定至一个已知位置。ND 280 数显装置允许设置两个不同原点。

工作期间，可将轴的显示值复位为零或将其预设为一个确定值或新值。



用复位功能可在轴的当前位置处将当前原点设置为零：

- 如果当前为**实际值模式**，显示值为零。
- 如果当前为**待移动距离模式**，显示距新原点位置的距离。

### 设置一个轴的显示值

- ▶ 选择标准页面的软键页 1。
- ▶ 根据需要，按下**原点**软键选择需设置的原点。
- ▶ 为将显示值复位为零，按下**复位**。也可以用数字键输入数字**零**并按下 **ENTER** 键确认输入值。
- ▶ 也可以用**数字键盘**输入新值，设置任何所需显示值。然后，状态栏显示 **SET** (设置) 符号，开始用闪亮。按下 **ENTER** 键确认输入的数字值。
- ▶ 为将显示值设置为原点的预设置值 (参见第 32 页的“原点值”)，按下**预设点**软键。



图 I.19 软键页 1 的标准页面



## 调用“任务设置”菜单

ND 280 有两大类需要设置的工作参数。*任务设置*和*系统设置*。

- *任务设置*参数用于满足不同加工任务的特定加工要求。
- *系统设置*菜单用于设置编码器，显示屏和通信参数（参见第 42 页的““系统设置”菜单”）。

调用*任务设置*菜单：

- ▶ 按下 *设置*软键打开*任务设置*菜单。

在*任务设置*菜单中，系统提供以下软键（参见图 I.20）：

- **系统设置**  
按下该键进入*系统设置*参数（参见第 42 页的““系统设置”菜单”）。
- **导入/导出**  
可通过串口导入或导出工作参数信息。（参见第 64 页的“用“导入”和“导出”功能进行串行数据传输”）。按下该软键调用以下软键：
  - ▶ 按下 *导入*，由 PC 计算机中导入工作参数。
  - ▶ 按下 *导出*，将当前工作参数导出到 PC 计算机中。
  - ▶ 要退出，按下 *C* 键。
- **帮助**  
该软键用于打开在线帮助。

按下 *浏览*键进行菜单参数翻页。如需查看和修改菜单参数，用*向上/向下*箭头键高亮所需参数，并按下 *ENTER* 键。

后面几页将详细介绍菜单参数信息。

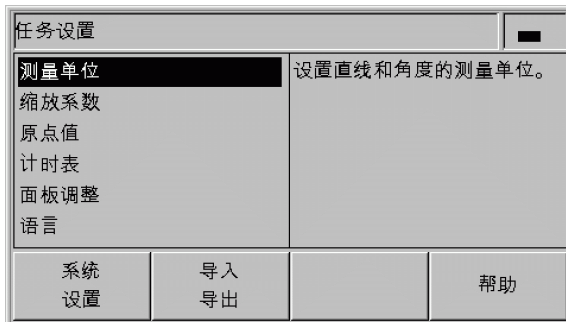


图 I.20 “任务设置”菜单

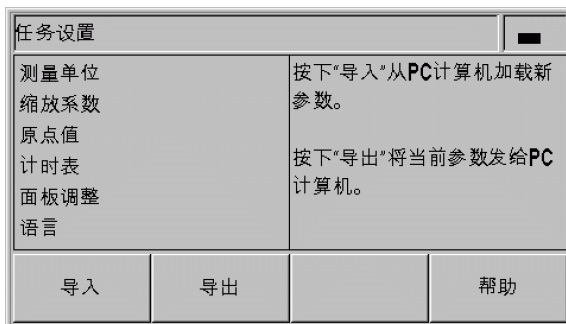


图 I.21 “任务设置”菜单

## 尺寸单位

尺寸单位窗体用于指定直线测量值和角度测量值显示所需的单位和格式。ND 280 开机后，这些设置值立即生效。

在 *直线* 字段中定义直线测量值的尺寸单位：

- ▶ 在 *任务设置* 菜单中，选择 *单位* 并按下 *ENTER* 键打开该窗体。
- ▶ 用 *MM/INCH* 软键切换选择 *MM* 和 *INCHES*。可以在“实际值”模式时使用也可以在“待移动距离”模式时使用。

在 *角度* 字段中定义角度测量值的格式和输入方式。

- ▶ 按下“角度”软键切换选择 *小数度*，*弧度* 和 *DMS*（度分秒）。

定义的尺寸单位显示在标准页面的状态栏中。



图 I.22 尺寸单位



## 缩放系数

缩放系数用于放大或缩小零件。所有编码器运动均乘以该缩放系数。

- 1.0 的缩放系数表示零件尺寸与图纸标注的尺寸完全相同。
- 缩放系数 > 1 放大工件。
- 缩放系数 < 1 缩小工件。

定义缩放系数：

- ▶ 在 **任务设置** 菜单中，选择 **缩放系数** 并按下 **ENTER** 键打开该窗体。
- ▶ 用 **开启/关闭** 软键停用当前缩放系数。
- ▶ 如果缩放系数被激活，用数字键输入一个大于零的数。数字范围为 0.100000 至 10.000000。缩放系数不等于 1 时，状态栏的缩放符号 **SCL** 显示为黑色。

缩放系数设置值在断电后能够保留。



- 缩放系数功能只能用于直线光栅尺的轴。
- **镜像**：缩放系数为 **-1.00** 表示生成零件的镜像。可以同时 对一个零件进行镜像和缩放。

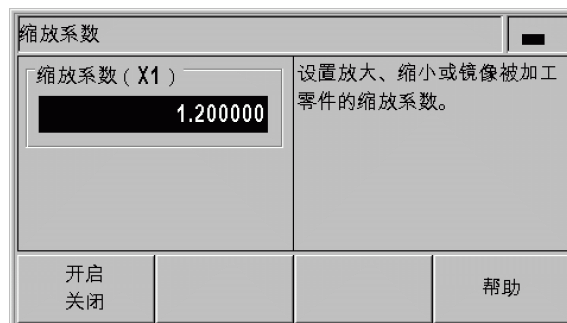


图 1.23 缩放系数

## 原点值

该窗体用于设置原点值（参见图 I.24）。

- ▶ 在 **任务设置** 菜单中，选择 **原点值** 并按下 **ENTER** 键打开该窗体。
- ▶ 输入值并按下 **ENTER** 确认输入信息。
- ▶ 如需将显示值设置为该值，按下标准页面中的 **预设点软键**（参见第 28 页的“原点设置”）。



图 I.24 原点值

## 计时表

计时表显示小时数，分钟数和秒数。它就像秒表一样，显示已用的时间。该表从 0:00:00 开始计时。

**已用时间** 字段显示各区间累计的总时间（参见图 I.25）。

- ▶ 在 **任务设置** 菜单中，选择 **计时表** 并按下 **ENTER** 键打开该窗体。
- ▶ 按下 **启动/停止** 软键。ND 280 显示状态字段 **运行** 和已用时间。再次按下该键，停止计时。
- ▶ 按下 **复位** 软键，复位已用时间。如果时钟正在运行时进行复位，将停止计时（**停止**）。



- 所有计时表功能（**开始**，**停止**和**复位**）均为立即生效。
- 如果已用时间不足 1 小时，**状态** 栏显示分钟数和秒数。如果时间达到或超过 1 小时，显示小数数和分钟数。

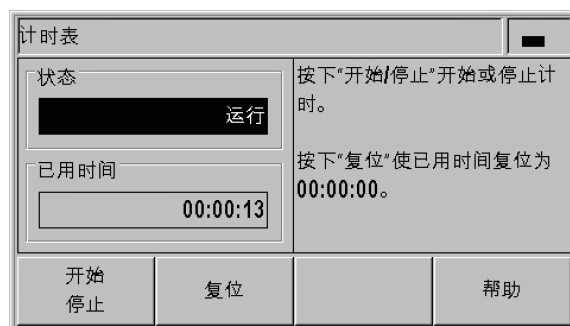


图 I.25 计时表





## 面板调整

调整 ND 280 的 LCD 显示屏亮度 ( 参见图 1.26 ) :

- ▶ 在 *任务设置* 菜单中, 选择 *面板调整* 并按下 *ENTER* 键打开该窗体。
- ▶ 按下 *减小* 或 *增加* 软键调整亮度至所要求。
- ▶ *屏幕保护* 时间是指关闭 LCD 显示前系统空闲的时间。空闲时间可在 30 至 120 分钟之间。如需在当前电源开启期间取消屏幕保护模式, 只需按下 *停用* 软键。



也可以直接用 *向上* 或 *向下* 箭头键调整 LCD 显示屏亮度。



图 1.26 面板调整

## 语言

ND 280 支持多种语言。修改语言选择 :

- ▶ 在 *任务设置* 菜单中, 选择 *语言* 并按下 *ENTER* 键打开该窗体。
- ▶ 按下 *语言* 软键直到 *语言* 字段显示所需语言。
- ▶ 按下 *ENTER* 确认所作选择。



图 1.27 语言

## I-5 出错信息

### 概要

使用 ND 280 期间可能显示出错信息。ND 280 只保存每类错误的最后一个错误。如需取消错误信息，按下 **C** 键。



如果取消最后一个错误前发生新错误，将显示最新发生的错误。取消最后一个错误后，将再次显示前一个错误。ND 数显装置只保存每类错误的最后一个错误用于取消。

以下概要信息有助于快速诊断错误：

出错信息	出错原因和排除措施
错误：参考点间距	在系统设置菜单的编码器设置中定义的参考点间距与参考点实际间距不符。
无 DSR 信号	连接的编码器未发送 DSR 信号。
EnDa 连接故障	ND 数显装置检测发现与编码器的通信有故障（仅限 EnDat 2.1/2.2）。拔下和重新插上编码器电缆插头重新启动编码器，或关闭数显装置，然后再开启。
错误 X1：输入频率太高	编码器输入接口 X1 输入频率太高（例如运动速度太快）。用 ND 280 诊断功能检查编码器。
错误：显示溢出	显示的测量值太大和太小。设置新原点或在显示范围内移动。
位置错误 X1	不同原因造成编码器（仅限 EnDat 2.1/2.2）设置了 X1 轴的错误位。拔下和重新插上编码器电缆插头重新启动编码器，或关闭 ND 数显装置，然后再开启。如果再次出错，用 ND 数显装置的诊断功能更详细地诊断错误。
错误 X1：编码器信号太小	编码器输入接口 X1 输入信号太弱（例如编码器被污染时）。用 ND 280 诊断功能检查编码器。
错误 X1：编码器信号太大	编码器输入接口 X1 输入信号太强（例如编码器安装不正确时）。用 ND 280 诊断功能检查编码器。
接口指令速度太快	两个测量值输出指令发出相隔时间太短。





系统安装，  
技术参数



## II-1 系统安装和电气连接

### 自带件

- ND 280 数显装置支持以下连接方式：
  - 用于连接 X1 轴的 11  $\mu$ App, 1 Vpp 或 EnDat 2.1/2.2 接口的海德汉编码器的编码器模块是数显装置的标配件。
  - 两个用于数据传输的串口：  
RS-232-C/V.24 ( X31 ) 和 USB 的 B 型 ( UART , X32 )
- 2.5 m 长的电源线和欧洲标准插头
- 快速使用指南

### 选装附件

- 安装在 19-inch 电气柜内的安装座
- 连接海德汉编码器的多条适配电缆及 D-sub 接头
- D-sub 接头的长度计
- RS-232-C/V.24 接口的数据传输电缆
- USB 接口的数据传输电缆

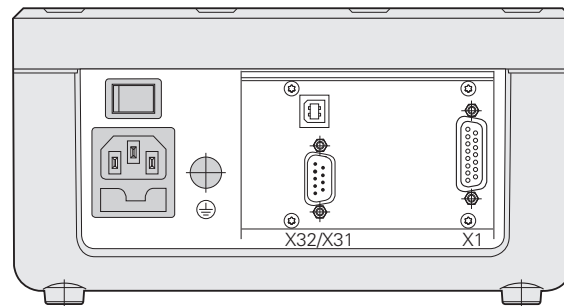


图 II.1 连接

## 安装

### 环境条件

特性	值
防护 (IEC 60529)	后面板 IP 40 前面板 IP 54
工作温度	0° 至 50°C ( 32° 至 122°F )
存放温度	-40° 至 85°C ( -40° 至 185°F )
相对湿度	年平均值 : < 75% 个别情况 : < 90%
重量	约 2.5 kg ( 5.5 lb )

### 固定位置

将 ND 280 数显装置安装在通风良好和正常工作时能方便接近的地方。

### ND 280— 固定和安装

用 M4 螺栓从下面固定 ND 280。有关固定孔的位置信息，参见页 90 的“尺寸”部分。

用安装座（选装项）将 ND 280 安装在电气柜内（参见第 92 页的“安装在 19-inch 电气柜内的安装座”）。数显装置的尺寸允许在 19-inch 电气柜内并排安装两台数显装置（参见第 90 页的“尺寸”）。

ND 280 数显装置可轻松叠放。顶部沟槽能有效地防止叠放的数显装置跑位。

数显装置支持两种叠放方式（参见图 II.2）。

- 每个数显装置的前端顶部倾斜 10°。
- 每个数显装置垂直固定：用螺栓将 ND 数显装置的支腿安装在相应固定孔中。

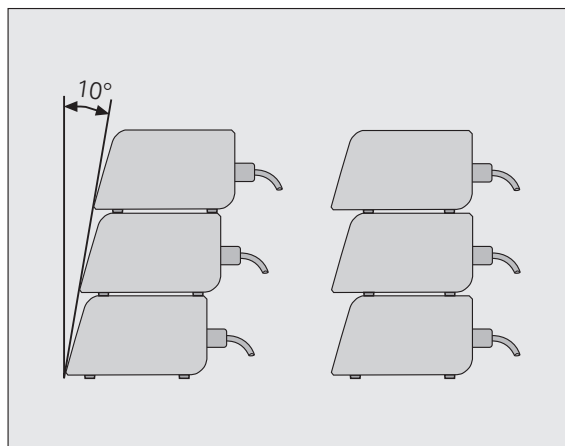


图 II.2 可选的数显装置叠放方式

## 电磁兼容性 CE 相符性

ND 280 数显装置满足电磁兼容性 2004/108/EC 相应通用标准的要求

- 抗噪性能，IEC 61000-6-2：特别是：
  - 静电放电，IEC 61000-4-2
  - 电磁场，IEC 61000-4-3
  - 突变脉冲，IEC 61000-4-4
  - 浪涌，IEC 61000-4-5
  - 传导干扰，IEC 61000-4-6
- 辐射，IEC 61000-6-4：特别是：
  - 工业、科研和医疗设备（ISM），EN 55011
  - 信息技术设备，IEC 55022 Class B



## 电气连接

### 电气要求



#### 有电危险！

打开外壳前必须先拔下插头。  
连接防护性地线（参见第 39 页的“接地”）。  
防护性地线必须时刻保持连接不得断开。



#### 可能损坏内部零件！

在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。  
只能使用原厂保险丝备件。

类型	值
交流电压	100 至 240 V~ 之间
功率	最大 30 W
频率	50/60 Hz
保险丝	2 x T500 mA

### 电源插头连线

ND 数显装置后面板上的电源插座可连接欧洲标准插头的电缆，参见图 II.3：

带电接头： L 和 N

地线：

电源线的最小直径： 0.75 mm<sup>2</sup>

最大电缆长度： 3 m

### 接地



#### 可能损坏内部零件！

必须将后面板的地线端子连接到机床地线的星形点处。  
连线的最小截面积：6 mm<sup>2</sup>，参见图 II.4。

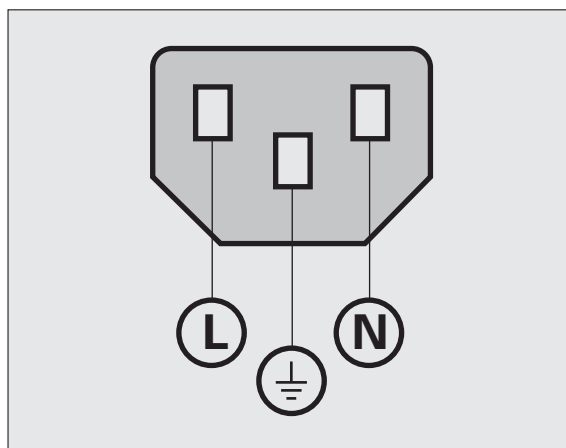


图 II.3 电源插头连线

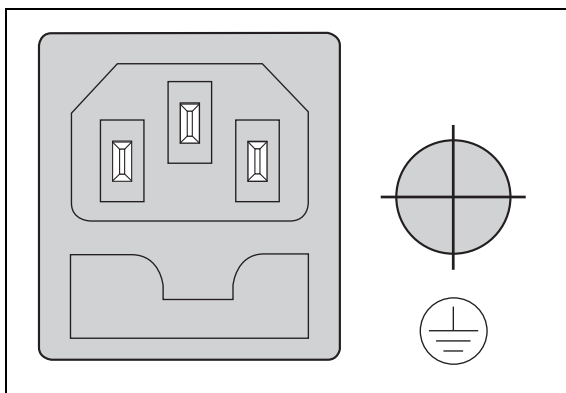


图 II.4 后面板的电源连线和防护地线端子。

## 预防性维护或修理

无需任何特殊预防性维护。如需清洁，用日用无絮布轻轻擦拭。



### 有电危险！

- 数显装置只能由具有资质的和被授权的服务技术人员进行修理。
- 有关服务部的联系信息，参见操作手册的最后一页。

## 连接编码器

ND 280 数显装置可连接以下编码器：

- 正弦输出信号的增量式编码器（11  $\mu$ App 或 1 Vpp 接口）
- 双向 EnDat 2.1/2.2 接口的绝对式编码器。（用 EnDat 2.1 接口时，分辨率有限，原因是增量信号被忽略。）

后面板上用于连接编码器输入接口的标识符为 X1。



### 有电危险！

接口 X1 符合 EN 50 178 有关**低压电器隔离**要求。  
在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。

D-sub 接头 X1（15 针，孔式）用于连接以下输入信号

输入信号	最大电缆长度	最高输入频率
11 $\mu$ App	30 m	100 kHz
1 Vpp	60 m	500 kHz
EnDat 2.1/2.2	100 m	-

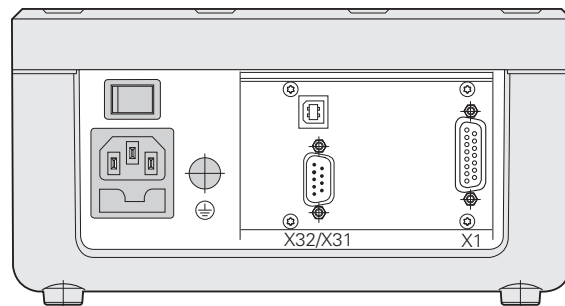


图 II.5 连接





针脚排列 X1

D-sub 接头 15-pin	输入信号 11 $\mu$ App	输入信号 1 Vpp	EnDat 2.1/2.2
1	I1+	A+	
2	0 V (UN)	0 V (UN)	0 V (UN)
3	I2+	B+	
4	5 V (Up)	5 V (Up)	5 V (Up)
5			数据
6	内屏蔽		
7	I0-	R-	
8			时钟
9	I1-	A-	
10		0 V 传感器	0 V 传感器
11	I2-	B-	
12		5 V 传感器	5 V 传感器
13			数据 (反相)
14	I0+	R+	
15			时钟 (反相)
外壳	外屏蔽	外屏蔽	外屏蔽

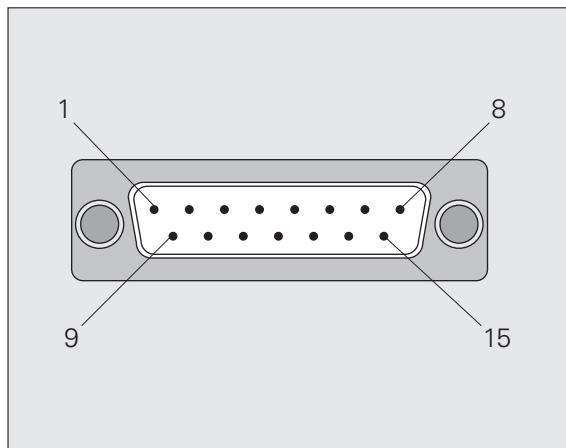


图 II.6 15 针编码器接头 X1，用于连接在数显装置后面板的编码器输入接口



在系统设置菜单中定义编码器参数（参见第 44 页的“设置编码器”）。



## II-2 系统设置

### “系统设置”菜单

ND 280 有两大类需要设置的工作参数：*任务设置*和*系统设置*。

■ *任务设置*参数用于满足不同加工任务的特定加工要求，参见第 27 页的“任务设置”。

■ *系统设置*菜单用于设置编码器，显示屏和通信参数。

调用*系统设置*菜单：

- ▶ 先按下 *设置*软键。打开 *任务设置*菜单。
- ▶ 按下 *系统设置*软键。
- ▶ 用数字键输入正确密码（95148）并按下 *ENTER*。

第一次安装系统时确定的*系统设置*参数，一般来说不需要经常修改。因此，“系统设置”参数有密码保护。



一旦输入密码，再次通电前将不需要再次输入密码。

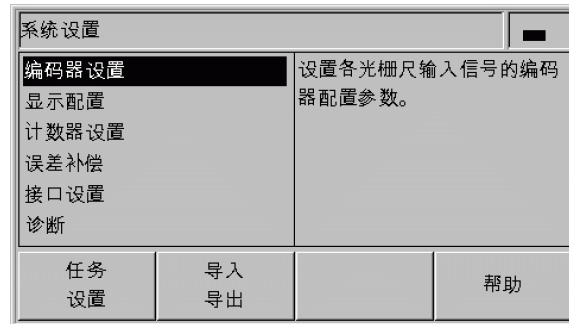


图 II.7 “系统设置”菜单



系统设置菜单提供以下软键（参见图 II.7）：

- **任务设置**  
按下该键进入任务设置参数（参见第 27 页的“任务设置”）。
- **导入/导出**  
按下该软键，调用导入或导出软键进行工作参数传送（参见第 64 页的“用“导入”和“导出”功能进行串行数据传输”）。
- **帮助**  
该软键用于打开在线帮助。

按下浏览键进行菜单参数翻页。如需查看和修改菜单参数，用向上/向下箭头键高亮所需参数，并按下 ENTER 键。

后面几页将详细介绍菜单参数信息。



## 设置编码器

用 *编码器设置* 窗体配置 ND 280 使其适用于连接的编码器：

- ▶ 打开“系统设置”窗体时，光标默认在 *编码器设置* 字段。按下 *ENTER* 键确认选择。
- ▶ 光标将在 *编码器类型* 字段中。为选择编码器类型，按下 *类型* 软键：
  - *直线*：直线光栅尺
  - *旋转*：旋转编码器
- ▶ 按下 *ENTER* 键确认选择。
- ▶ ND 数显装置在 *编码器信号* 字段中自动输入接收的测量信号：无信号，1 Vpp，11  $\mu$ App ENDAT 2.1 或 ENDAT 2.2。

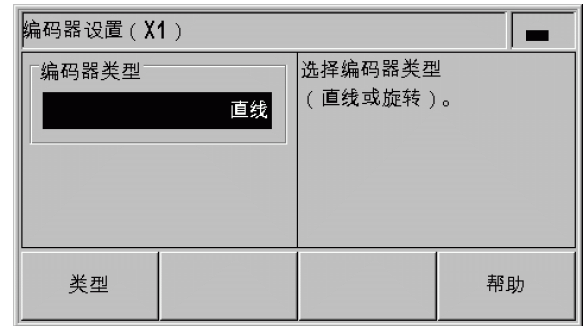


图 II.8 编码器类型



### 增量式直线光栅尺

- ▶ 直线光栅尺:将光标移至“信号周期”字段中,切换**粗**或**细**软键选择预定义的编码器信号周期或准确输入所需信号周期(μm单位)(参见第61页的“编码器参数”)。
- ▶ 在**参考点**字段,用**参考点**软键选择编码器为无参考点信号(无),一个参考点(单)或带距离编码的参考点(编码/...)。对**距离编码**参考点,选择间距(500,1000,2000或5000信号周期)。
- ▶ 外部参考点字段不可用。
- ▶ “计数方向”字段,按下**正**/**负**软键选择计数方向。如果编码器计数方向符合用户的运方向,选择**正**。如果方向不符,选择**负**。
- ▶ 在**错误监测**字段中,按下**错误**软键选择是否让ND数显装置监测和显示编码器计数方向和信号错误。在**错误监测**字段,可以选择**关闭**,**频率**,**污染**或**频率+污染**。显示出错信息时,按下**C**键清除其显示。



如将**错误监测**字段设置为**关闭**,ND 280 将忽略编码器错误。

污染或频率过高造成**计数方向错误**：

- **污染**：给编码器的信号低于设置值。
- **频率错误**：信号频率超出设置值。



图 II.9 增量式直线光栅尺窗体



图 II.10 增量式直线光栅尺窗体

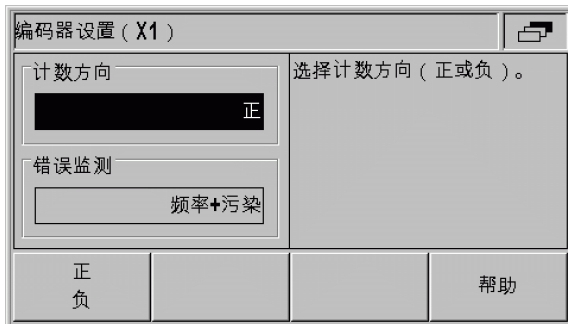


图 II.11 增量式直线光栅尺窗体

## 增量式角度编码器

- ▶ 旋转编码器：在 *信号周期* 字段中直接输入编码器每圈 (360°) 的信号周期数 (参见第 61 页的“编码器参数”)。按下 *向下* 箭头键移到下个参数。
- ▶ 在 *参考点* 字段中用数字键输入每圈 (360°) 的参考点数量 (0 为无, 1 为单个等等)。
- ▶ 外部参考点字段不可用。
- ▶ 在“计数方向”字段, 按下 *正/负* 软键选择计数方向。如果编码器计数方向符合用户的运动方向, 选择“正”。如果方向不符, 选择“负”。
- ▶ 在 *错误监测* 字段中, 按下 *错误* 软键选择是否让 ND 数显装置监测和显示编码器计数方向和信号错误。在 *错误监测* 字段, 可以选择 *关闭*, *频率*, *污染* 或 *频率 + 污染*。显示出错信息时, 按下 *C* 键清除其显示。



如将 *错误监测* 字段设置为 *关闭*, ND 280 将忽略编码器错误。

污染或频率过高造成计数方向错误：

- **污染**：给编码器的信号低于设置值。
- **频率错误**：信号频率超出设置值。



图 II.12 增量式角度编码器窗体



图 II.13 增量式角度编码器窗体



图 II.14 增量式角度编码器窗体



## 绝对式编码器



EnDat 2.1/2.2 接口的**绝对式编码器**只能设置计数方向和**错误监测**参数。

“编码器设置”窗体中的所有其他字段的显示信息全部由编码器提供。

按下“ENDAT 编码器文件”软键显示编码器电子 ID 标签。在该窗体中，按下“取消原点平移”软键取消现有原点平移。

用 EnDat 2.1 接口时，分辨率有限，原因是增量信号被忽略。



图 II.15 绝对式编码器窗体

## 配置显示

显示配置窗体用于定义不同编码器的显示分辨率。

- ▶ 在系统设置菜单中，选择显示配置。



可选显示分辨率与信号周期有关。最小可选的显示分辨率为信号周期除以 4096 后的圆整值。直线光栅尺的分辨率为 0.5 mm 至 0.001  $\mu\text{m}$ ，旋转编码器为 0.5° 至 0.000001° (00°00'00.1")。

### 直线光栅尺

- ▶ 按下粗或细软键选择显示分辨率 X1 字段中显示轴的显示分辨率。

### 角度编码器

- ▶ 按下粗或细软键选择显示分辨率 X1 字段中显示轴的显示分辨率。
- ▶ 在角度显示字段，按下角度软键选择以下三种角度格式之一：
  - +/- 180 度
  - 360 度
  - +/- 无穷



图 II.16 显示配置窗体，直线光栅尺



图 II.17 显示配置窗体，旋转编码器



## 计数器设置

在 *计数器设置* 窗体中定义数显装置的用户应用 ( 参见图 II.18 )。

- ▶ 在 *系统设置* 菜单中, 选择 *计数器设置*。
- ▶ 应用字段显示 ND 数显装置被配置单轴应用。
- ▶ 在 *键盘* 字段, 用 *键盘* 软键释放 / 锁定键盘。为释放锁定的键盘, 按下并按住 *浏览* 键至少 **3 秒钟**。然后输入释放键盘的密码 ( **246584** ) 并按下 *ENTER* 键确认输入信息或按下 *C* 键取消输入。
- ▶ 按下 *向下* 箭头键移到下个参数。
- ▶ 按下 *第二个小数点* 软键显示 1/1000 inches ( mm ) 后的第二个小数点。
- ▶ 按下 *开机显示页* 软键定义 ND 数显装置开机后是否显示初始化页。
- ▶ 按下 *向下* 箭头键移到下个参数。
- ▶ *数显装置* 字段显示数显装置的 **类型**。
- ▶ *软件版本* 字段显示 **当前安装的软件版本号和标识号**。有关最新软件版本信息, 参见第 66 页的“最新软件 ( 固件更新 ) 的安装”。
- ▶ 用 *工厂默认值* 软键使配置参数复位至工厂默认值。按下 *ENTER* 键确认或按下 *C* 键取消。

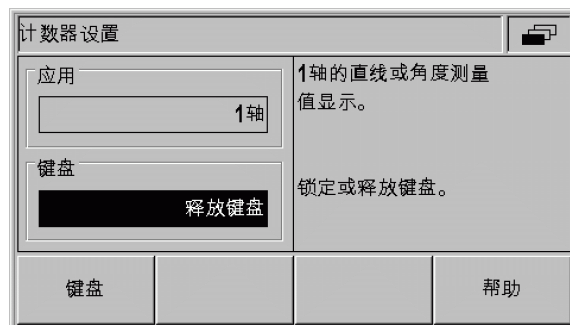


图 II.18 计数器设置窗体

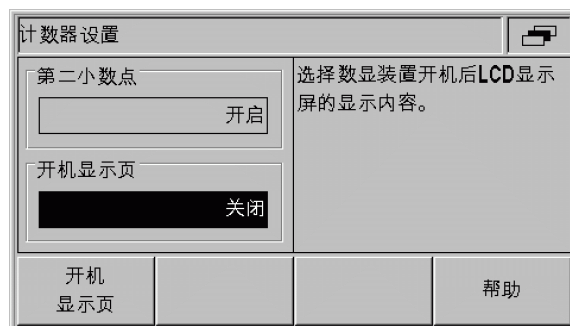


图 II.19 计数器设置窗体

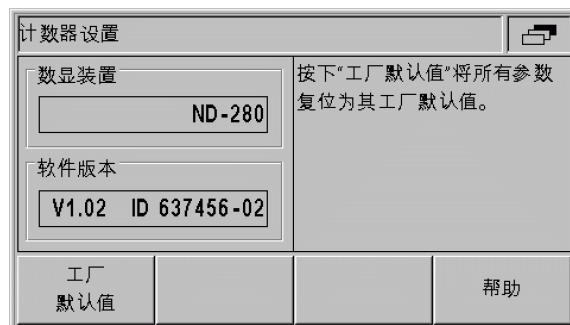


图 II.20 计数器设置窗体





## 误差补偿

在某些情况下，光栅尺测量到的切削刀具的运动距离可能与刀具实际运动距离不同。这个误差是由于滚珠丝杠的螺距误差或机床轴的变形和倾斜造成的。

这个误差可能是**线性的**也可能是**非线性的**。这些误差可用基准测量系统确定，例如海德汉的 **VM 101**。通过误差分析可以确定误差补偿方式（线性或非线性误差补偿）。

ND 280 可以补偿这些误差。



使用**旋转编码器**时只能进行**非线性误差补偿**。



## 线性误差补偿 (不适用于旋转编码器)

如果比较标准测量值显示全长上的误差为线性误差，可以用线性误差补偿方法。这时，ND 280 通过计算 **LEC 修正系数**进行误差的数学补偿。

计算线性误差修正系数的公式为：

$$LEC = \left( \frac{S-M}{M} \right) \times 10^6 \text{ ppm}$$

S: 用基准测量的长度

M: 用轴上设备测量的长度

ppm: 百万分之一

$$1 \text{ ppm} = 10^{-6} = 1 \mu\text{m}/\text{m} = 1 \mu\text{inch}/\text{inch}$$

举例：

如果所用的标准长度为 500 mm，X 轴的测量长度为 499.95 mm，那么 X 轴的 LEC 为 100 ppm。

$$LEC = \left( \frac{500 - (499,95)}{499,95} \right) \times 10^6 \text{ ppm} = 100 \text{ ppm}$$

### 输入线性误差补偿

- ▶ 在 **系统设置** 菜单中，选择 **误差补偿**。
- ▶ 按下 **误差补偿** 软键选择所需的误差补偿类型。
  - 如果选择 **关闭**，将不执行误差补偿。
  - **0.0 ppm**: 用数字键输入 **线性**修正系数 (单位为 **ppm**)。
    - **非线性** (参见第 51 页的“非线性误差补偿”)。
- ▶ 按下 **ENTER** 键确认输入信息。



图 II.21 线性误差补偿窗体



## 非线性误差补偿



- 非线性误差补偿适用于带参考点编码器和绝对式编码器。
- 如果定义了非线性误差补偿，执行参考点回零前任何误差补偿不起作用。

如果与测量基准的比较结果为偏差起伏变化，应使用非线性误差补偿。ND 280 支持每轴 200 个修正点。输入的两相邻修正点之间的误差值用线性插补法计算。必须计算所需的修正量并将其输入在误差补偿表中。

对旋转编码器，ND 280 预定 180 个修正点，间距为 2°。

选择非线性误差补偿

- ▶ 在系统设置菜单中，选择误差补偿。
- ▶ 按下误差补偿软键选择非线性。

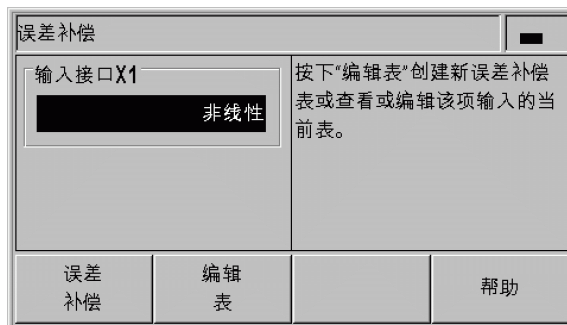


图 II.22 非线性误差补偿窗体



## 创建误差补偿表

- ▶ 如需创建一个新误差补偿表，先按下 **编辑表** 软键。这将打开 **误差补偿表** 窗体。
- ▶ 从起点开始，所有修正点（最多 200 个）等间距排列。输入各修正点间的距离。选择 **点距** 并按下 **间距** 软键或 **ENTER** 键。输入值并按下 **ENTER** 键。
- ▶ 输入起点：
  - 如果起点是已知的，输入起点。选择 **起点** 并按下 **起点** 软键或 **ENTER** 键。起点为自光栅尺参考点的距离。
  - 如果起点是未知的，移到起点位置处。注意必须执行完参考点回零操作。按下 **获取位置** 软键。按下 **ENTER** 键确认位置。
- ▶ 在 **参考点显示** 字段，ND 数显装置显示 **被补偿轴的当前位置值**，不考虑输入的原点。



输入新起点后，ND 280 将调整误差补偿表中的原值。

误差补偿表	
被补偿轴	X1
致错轴	X1
点间距	10.0000
起点	0.0000
参考点显示	X1 = 135.8440
间距	编辑表
帮助	

图 II.23 误差补偿表

误差补偿表	
被补偿轴	X1
致错轴	X1
点间距	10.0000
起点	0.0000
参考点显示	X1 = 135.8440
起点	编辑表
帮助	

图 II.24 误差补偿表

误差补偿表	
起点	20.5000
参考点显示	135.8440
获取位置	帮助

输入表格起点位置（距离参考点距离）。按下“获取位置”设置“参考点显示值”的当前位置。

图 II.25 误差补偿表：输入起点。



## 配置误差补偿表

- ▶ 按下 **编辑表** 软键查看表中信息。
- ▶ 用 **向上** 或 **向下** 箭头键或数字键将光标移动到要添加或要修改的修正点位置处。按下 **ENTER** 确认所作选择。
- ▶ 输入该点的已知误差。用 **ENTER** 键确认。
- ▶ 输入完成后，按下 **C** 键，退出表并返回 **误差补偿** 窗体。

## 读图

ND 280 可用表格或图形格式显示误差补偿表。图形显示转换误差与测量值间的对应关系。图形采用固定比例。

## 查看误差补偿表

- ▶ 按下 **编辑表** 软键。
- ▶ 按下 **向上** 或 **向下** 箭头键或用数字键使光标在表中移动。
- ▶ 如需切换表格视图和图形视图，按下 **查看** 软键。
- ▶ 用 **放大** 或 **缩小** 软键相应地放大或缩小图形至 20 和 200 个补偿点。向前或向后滚动显示 20 个点的放大图形时，按下 **U** 和 **D** 软键。

误差补偿表		
编号	测量值 X1	误差 X1
000	20.0000	0.0000
001	30.0000	0.0500
002	40.0000	0.0800
003	50.0000	-0.0400
004	60.0000	0.1000

视图      清除表      导入导出      帮助

图 II.26 编辑误差补偿表

误差补偿表	
测量值 <input type="text" value="60.0000"/>	输入被测位置处的误差值。
误差 <input type="text" value="0.1000"/>	"误差"字段可以留空。
帮助	

图 II.27 输入被确定的测量值误差

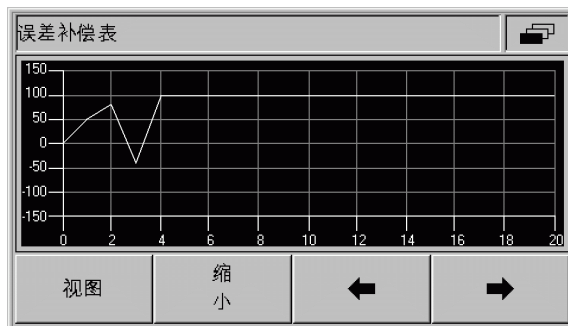


图 II.28 图形显示补偿值

通过串口可以将误差补偿表数据保存在 PC 计算机上或由 PC 计算机读取这些数据（参见第 55 页的“设置串口”）。

导出当前补偿表

- ▶ 按下 **编辑表** 软键。
- ▶ 按下 **导入/导出** 软键。
- ▶ 按下 **导出表** 软键。

导入新误差补偿表

- ▶ 按下 **编辑表** 软键。
- ▶ 按下 **导入/导出** 软键。
- ▶ 按下 **导入表** 软键。
- ▶ 按下 **导入就绪** 软键。

误差补偿表		
编号	测量值 X1	误差 X1
000	20.0000	0.0000
001	30.0000	0.0500
002	40.0000	0.0800
003	50.0000	-0.0400
004	60.0000	0.1000
导入表	导出表	

图 II.29 导入或导出补偿值

误差补偿表		
编号	测量值 X1	误差 X1
000	20.0000	0.0000
001	30.0000	0.0500
002	40.0000	0.0800
003	50.0000	-0.0400
004	60.0000	0.1000
导入就绪		

图 II.30 导入补偿值



## 设置串口

ND 280 提供两种串口：RS-232-C/V.24 (X31) 和 USB (UART, X32)。



**有电危险！**

X31 和 X32 接口符合 EN 50 178 有关**低压电气隔离**要求。

带串口的打印机或计算机可连接至数显装置的串口以执行以下任务：

- 将测量值，误差补偿表或配置文件发至打印机或计算机。
- 接收计算机的误差补偿表或配置文件。
- 此外，串口还能在外部操作 ND 280。

### 设置数据接口

- ▶ 在**系统设置**菜单中，选择**接口设置**。
- ▶ 在**串口**字段中，用 **USB/RS-232** 软键选择需使用的接口。
- ▶ “波特率”字段可被设置为 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600 或 115200，用**减小**或**增加**软键进行设置。

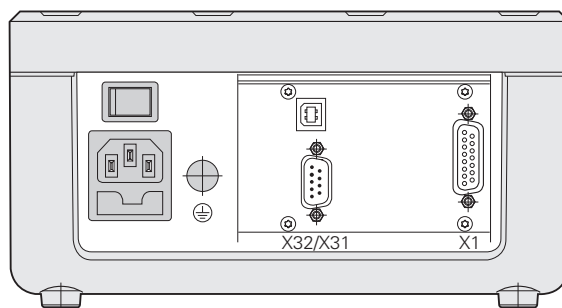


图 II.31 连接



图 II.32 RS-232-C/V.24 数据接口



图 II.33 USB (UART) 数据接口



- ▶ 按下 7/8 软键将数据位字段设置为 7 或 8。
- ▶ 按下 1/2 软键将停止位字段设置为 1 或 2：
- ▶ 用所提供的软键，将“校验位”设置为无，偶或奇。
- ▶ 输出结尾符为传输结束时发出的回车个数。“输出结尾符”的初始设置为 0 个，但可用数字键将其设置为一个正整数（0 至 99）。



没有启用或停用串口的参数。只当外部设备就绪时，才将数据发至串口。

有关电缆连接，针脚编号，数据导入 / 导出和外部操作信息，参见第 63 页的“数据接口”。

串口设置值在断电后能够保留。



数据传输顺序为：起始位，数据位，校验位，停止位。

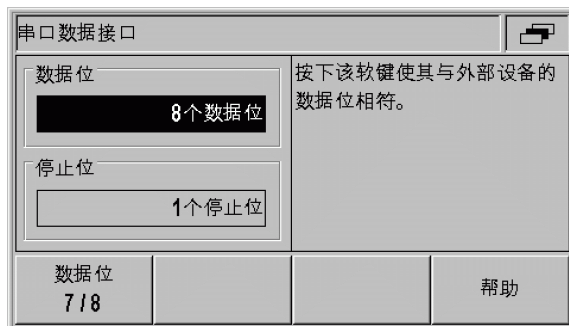


图 II.34 数据接口：参数输入



图 II.35 数据接口：参数输入





## 诊断

“诊断”子菜单提供测试键盘，LCD 显示屏，连接的编码器，供电电压，开关量输入/输出功能的菜单项（参见图 II.36）。

- ▶ 在系统设置菜单中，选择**诊断**。
- ▶ 选择所需测试项目。以下几页将介绍这些测试：

### 键盘测试

ND 280 显示屏显示一个键盘图形，按下和松开按键时，它有显示。

- ▶ 按下各硬键和软键进行测试。按下各键时其前显示一个点，表示工作正常。
- ▶ 如需退出键盘测试，按下两次 **C** 硬键。

### 显示测试

LCD 显示测试：

- ▶ 为测试 LCD 显示屏，按下 ENTER 键三次使 LCD 显示屏外黑内白，外白内黑和返回正常。

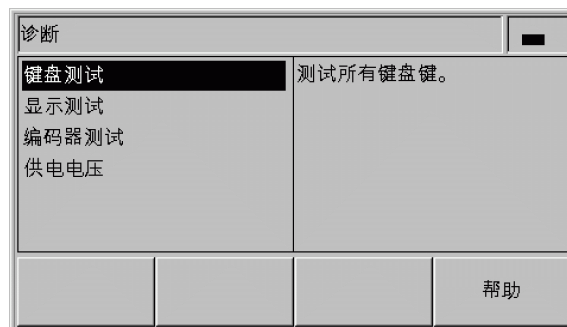


图 II.36 诊断菜单



图 II.37 键盘测试

## 编码器测试

用该测试检查编码器的 11  $\mu$ App 或 1 Vpp 接口，EnDat 2.1/2.2 接口信号。

11  $\mu$ App 或 1 Vpp 接口的编码器：

- ▶ 编码器运动时，A 通道和 B 通道信号显示为李萨约图（参见图 II.38），并显示幅值，对称性，相位偏移量值。

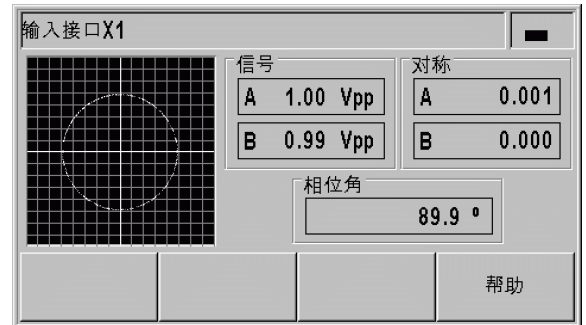


图 II.38 编码器测试：1 Vpp 接口

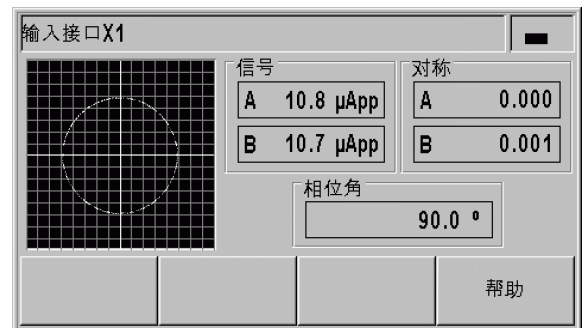


图 II.39 编码器测试：11  $\mu$ App 接口



### 编码器接口 EnDat 2.1/2.2

- ▶ 该窗体显示连接的编码器的电子 ID 标签：传输格式，信号周期，测量步距，可分辨圈数，ID 号和序列号。
- ▶ 仅限 EnDat 2.2 接口的编码器：按下 **诊断** 软键打开窗体，显示编码器功能余量。
  - 增量信号刻轨（增量式）
  - 绝对信号刻轨（绝对式）
  - 位置值计算
- ▶ 按下 **报警** 软键显示连接的编码器支持的报警信息并显示是否发生错误。相应报警信息前面的方形色块代表状态：
  - 灰色表示连接的编码器不支持报警功能。
  - 白色表示连接的编码器支持报警功能，尚未发生错误。
  - 黑色表示发生错误。
- ▶ 按下 **警告** 软键显示连接的编码器支持的警告信息并显示是否发生警告。相应警告信息前方的方形色块代表状态：
  - 灰色表示连接的编码器不支持警告功能。
  - 白色表示连接的编码器支持警告功能，尚未发生警告。
  - 黑色表示发生警告。
- ▶ 为清除报警或警告信息，**报警** 或 **警告** 窗口打开时，按下 **复位** 软键。



图 II.40 编码器测试：  
EnDat 2.1/2.2 接口

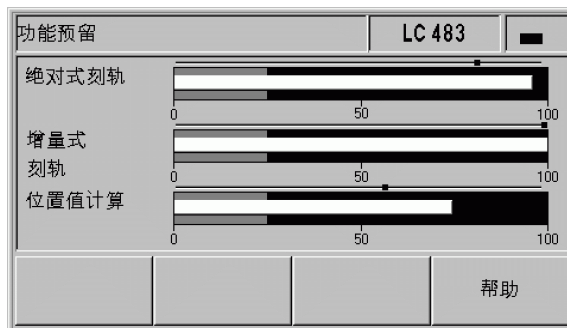


图 II.41 编码器测试：  
EnDat 2.2 接口

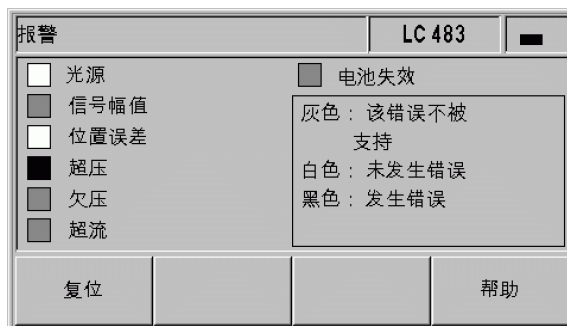


图 II.42 编码器测试：  
EnDat 2.1/2.2 接口



## 电源

检查编码器输入接口 X1 的电源电压。通常应略高于 5 V，以确保编码器输入接口端的电压对较长的电缆也能符合技术要求 ( 5 V±5% )。

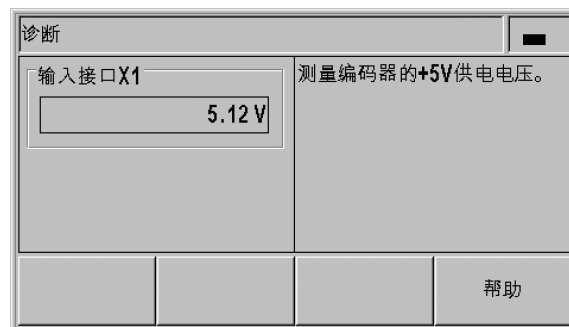


图 II.43 电源



## II-3 编码器参数

### 数值表

下表为部分海德汉编码器型号清单。这些表是有关编码器必须设置的工作参数。对绝大多数设置值，请见编码器操作手册。

### 海德汉直线光栅尺

编码器	信号周期	参考点
SPECTO ST 12/30	20 μm	单
METRO MT 60/101	10 μm	单
METRO MT 12xx/25xx	2 μm	单
CERTO CT 25xx/60xx	2 μm	单
LS 388C	20 μm	距离编码 /1000
LS 487 LS 487C	20 μm	单 距离编码 /1000
LS 186 LS 186C	20 μm	单 距离编码 /1000
LF 183 LF 183C	4 μm	单 距离编码 /5000
LB 382 LB 382C	40 μm	单 距离编码 /2000
LC 183 LC 483	自动配置	无 绝对式
LIDA 18x LIDA 48x	40 μm	单
LIDA 28x	200 μm	单
LIDA 583	20 μm	单
LIF 181R LIF 181C	8 μm	单 距离编码 /5000
LIF 581R LIF 581C	8 μm	单 距离编码 /5000



## 海德汉角度编码器

编码器	信号周期	参考点
ROD 48x ERN x80	1000 ... 5000	单
ROC 425 ECN x25	自动配置	无 绝对式
ROQ 437 EQN 437	自动配置	无 绝对式
ROD 280 ROD 280C	18000	单 距离编码 /36
RON 28x RON 28xC	18000	单 距离编码 /36
RON 785 RON 785C	18000	单 距离编码 /36
RON 886 RON 886C	36000	单 距离编码 /72
RCN 22x	自动配置	无 绝对式
RCN 729 RCN 829	自动配置	无 绝对式



## II - 4 数据接口

### 数据通信

ND 280 提供两种串口：RS-232/V.24 ( X31 ) 和 USB ( UART , X32 )。



#### 可能损坏内部零件！

X31 和 X32 接口符合 EN 50 178 有关**低压电气隔离**要求。

在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。

串口支持双向数据通信，它可与外部设备进行数据导入或导出并能通过数据接口在外部操作 ND 280。

数据可从 ND 280 导出到外部串口设备上，其中包括：

- 任务和系统配置参数
- 非线性误差补偿表
- 测量值输出

数据可由外部设备导入到 ND 280 中，其中包括：

- 按键指令
- 任务和系统配置参数
- 非线性误差补偿表
- 最新软件（固件更新）

本章将介绍有关数据接口**设置**信息：

- 用“导入”和“导出”功能进行串行数据传输
- 最新软件（固件更新）的安装
- ND 280 电缆连接
- 外部功能

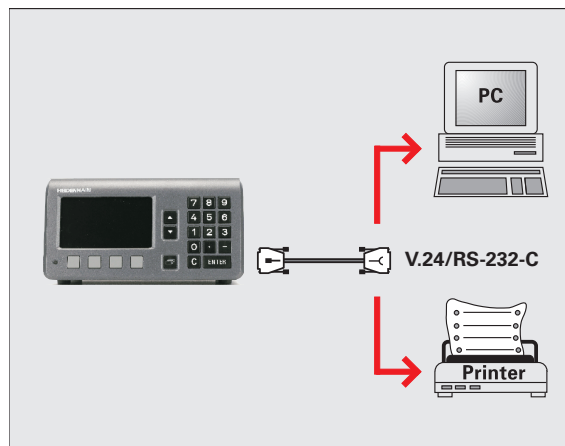


图 II.44 RS-232-C/V.24 的数据通信

## 用“导入”和“导出”功能进行串行数据传输

串口 RS-232/V.24 (X31) 和 USB B 型插座 (UART, X32) 位于后面板处。可将以下设备连接至这些接口 (参见第 67 页的“连接电缆”):

- 有串行数据接口的打印机
- 有串行数据接口的 PC 计算机



### 可能损坏内部零件！

X31 和 X32 接口符合 EN 50 178 有关**低压电气隔离**要求。

在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。

定义数据传输的系统参数 (参见第 55 页的“设置串口”)。

如果进行的操作支持数据传输，ND 280 显示 **导入/导出** 软键。按下该软键调用以下软键：

- 按下 **导入** 软键接收计算机发来的数据。
- 按下 **导出** 软键将数据发给计算机。

### 数据从 ND 280 发至打印机。

如需将数据导出到串口**打印机**，按下 **导出** 软键。ND 280 用 ASCII 文本格式将数据直接打印在打印机上。

### 数据从 ND 280 发至 PC 计算机。

为使数据在 ND 280 与 PC 计算机间进行导入或导出，PC 计算机必须运行终端通信软件，例如 Windows® 的“超级终端”，或 TNCremoNT。TNCremoNT 是海德汉免费提供的软件。如需该软件，请访问海德汉公司网站 [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)— **服务和文档** 的下载区。

更多信息，请联系海德汉公司经销商。这个软件可以处理串口数据线发送或接收的数据。ND 280 与 PC 计算机间传输的全部数据均采用 ASCII 文本格式。

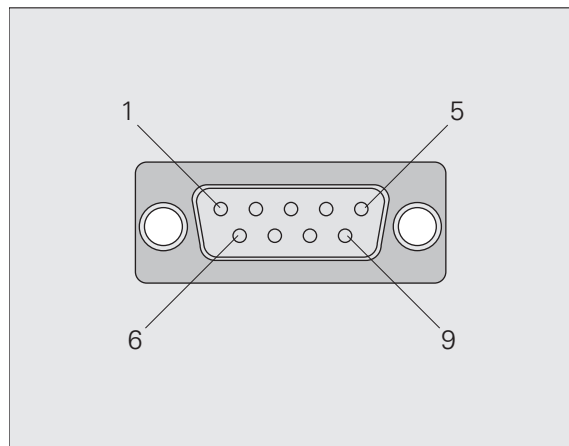


图 II.45 RS-232-C/V.24 接头

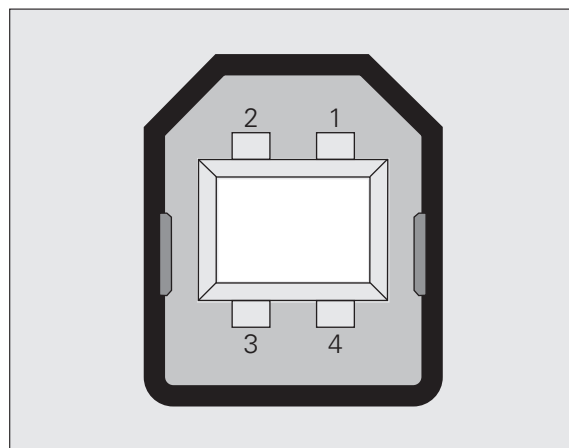


图 II.46 USB B 型插座 (UART)





如需将 ND 280 中的数据导出到 PC 计算机中，PC 计算机必须先作好接收数据并将数据保存为文件的准备。设置终端通信程序使其可以接收 COM 端口发至 PC 计算机中文件的 ASCII 码文本数据。PC 计算机作好数据接收准备后，按下 ND 280 的 **导出** 软键。

### 将数据从 PC 计算机中导入到 ND 280 中

如需将数据从 PC 计算机中导入到 ND 280 中，ND 280 必须首先作好接收数据准备：

- ▶ 按下 **导入** 软键。ND 280 准备就绪后，设置 PC 计算机的终端通信程序，发送所需的 ASCII 码的文本文件。

### 数据格式

在 **系统设置** 菜单的 **接口设置** 中设置数据格式（参见第 55 页的“设置串口”）。



ND 280 不支持 Kermit 或 Xmodem 通信协议。

### 控制字符

测量值读取：	STX (CTRL B)
中断：	DC3 (CTRL S)
连续：	DC1 (CTRL Q)
出错信息查询：	ENQ (CTRL E)

有关测量值输出示例，参见参见第 76 页的“测量值输出”。



## 最新软件（固件更新）的安装

根据需要，也可以用海德汉公司网站下载 ND 数显装置的更新软件（固件更新）。下载地址为 [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)—服务和文档的下载区。

安装最新软件（固件更新）。

- ▶ 将 PC 计算机连接至串口 **USB B 型插座 (UART, X32)**，参见第 67 页的“连接电缆”。



### 可能损坏内部零件！

X31 和 X32 接口符合 EN 50 178 有关**低压电气隔离**要求。  
在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。



安装最新软件只能通过 USB 接口和**不允许通过 RS-232/V.24 (X31)** 接口。

- ▶ 为使数据通过 USB 接口进行传输，PC 计算机必须安装设备驱动程序，参见第 67 页的“连接电缆”。
- ▶ 双击文件开始将最新软件（固件更新）安装在 PC 计算机中。
- ▶ **ND 数显装置开机时，同时按下并按住 ND 数显装置的 C 键和 ENTER 键。**ND 数显装置显示当前安装的硬件和固件版本号，这时可以下载软件（固件更新），参见图 II.47。
- ▶ 如需开始更新，按下 PC 计算机中的**开始按钮**。
- ▶ 等软件安装完成（固件）。ND 数显装置自动重新启动，然后显示**初始化页**。
- ▶ 如需改变对话语言，按下 **语言软键**，并按下 **ENTER**。
- ▶ 按下任何一个键调用标准显示页面。ND 数显装置现在可以开始工作（参见第 20 页的“ND 280 开机”）。
- ▶ 关闭 PC 计算机的安装窗口。

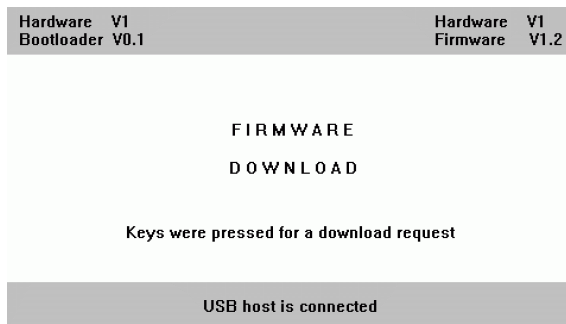


图 II.47 最新软件（固件更新）



## 连接电缆

电缆的接线与所连接的设备有关（参见外部设备技术手册）。

### RS-232-C/V.24 (X31) 连接

ND 280 与 PC 计算机开始通信前，必须用串口电缆将它们连接在一起。

### RS-232-C/V.24 数据传输电缆

D-sub (孔式) 9 针 / D-sub (孔式) 9 针

ID 366964-xx

针脚	信号	功能
1	未分配	
3	TXD	传输数据
2	RXD	接收数据
7	RTS	发送请求
8	CTS	清除发送
6	DSR	数据就绪
5	信号地	信号地
4	DTR	数据终端就绪
9	未分配	

### 信号电平

信号	信号电平 “1”=“工作”	信号电平 “0”=“未工作”
TXD, RXD	-3 V 至 -15 V	+3 V 至 +15 V
RTS, CTS DSR, DTR	+3 V 至 +15 V	-3 V 至 -15 V

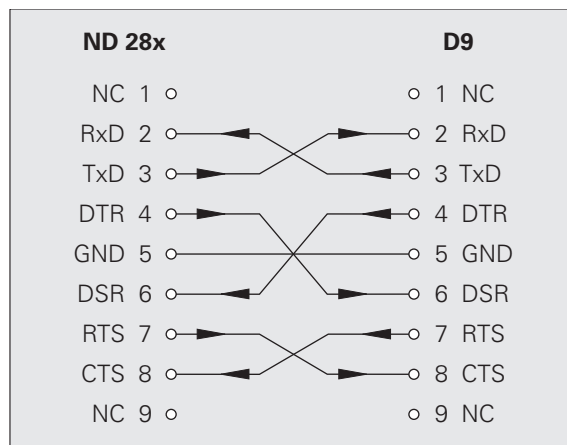


图 II.48 有握手信号的串口针脚编号

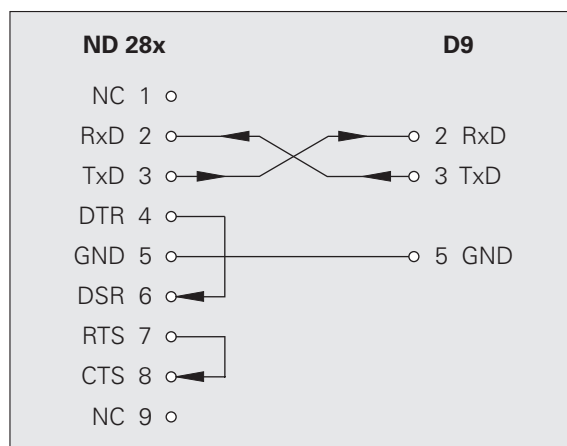


图 II.49 无握手信号的串口针脚编号

## USB B 型插座 ( UART ), IEC 61076-3-108

针脚	信号	功能
1	VCC	+5 V
2	D-	数据 ( 反相 )
3	D+	数据
4	GND	信号地

如需通过 USB 接口将数显装置连接至 PC 计算机，需有一个专用的 USB 驱动。Windows 2000，XP 和 Vista 的驱动为文件在 TNCremo 软件的安装目录中或海德汉公司网站 [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)— 服务和文档的下载区。

下载该软件后，运行相应文件。连接数显装置至 PC 计算机，使数显装置开机。然后，用自动启动的 Windows 硬件向导安装 USB 驱动。

电缆长度：Max. 5 m

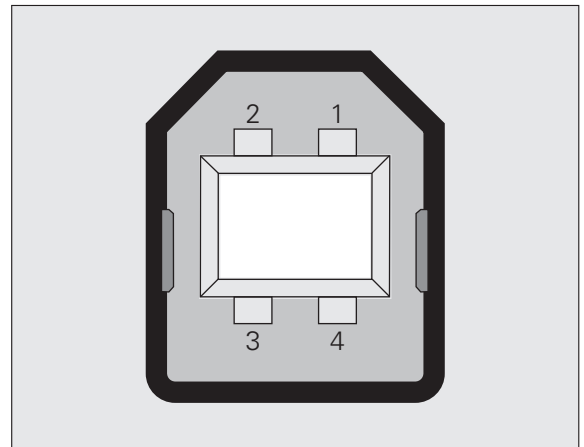


图 II.50 USB B 型插座针脚编号



## 通过 RS-232-C/V. 24 或 USB 接口进行外部操作

### 按键指令

ND 280 可通过 RS-232-C/V.24 (X31) 或 USB ( UART , X32 ) 数据接口用外部设备进行操作。支持以下按键指令：

#### 格式

<ESC>TXXXX<CR>	按键被按下
<ESC>AXXXX<CR>	输出显示内容
<ESC>FXXXX<CR>	执行功能
<ESC>SXXXX<CR>	执行特殊功能

#### 指令序列

#### 功能

<ESC>T0000<CR>	按键 '0'
<ESC>T0001<CR>	按键 '1'
<ESC>T0002<CR>	按键 '2'
<ESC>T0003<CR>	按键 '3'
<ESC>T0004<CR>	按键 '4'
<ESC>T0005<CR>	按键 '5'
<ESC>T0006<CR>	按键 '6'
<ESC>T0007<CR>	按键 '7'
<ESC>T0008<CR>	按键 '8'
<ESC>T0009<CR>	按键 '9'
<ESC>T0100<CR>	清除键
<ESC>T0101<CR>	按键 '-'
<ESC>T0102<CR>	按键 '='
<ESC>T0103<CR>	浏览键
<ESC>T0104<CR>	按键 'ENTER'
<ESC>T0105<CR>	按键 '光标向上'
<ESC>T0106<CR>	按键 '光标向下'
<ESC>T0107<CR>	按键 '软键 1' ( 左 )
<ESC>T0108<CR>	按键 '软键 2'
<ESC>T0109<CR>	按键 '软键 3'
<ESC>T0110<CR>	按键 '软键 4' ( 右 )



指令序列	功能
<ESC>A000<CR>	设备标识输出
<ESC>A0100<CR>	位置显示值输出
<ESC>A0200<CR>	输出当前位置
<ESC>A0301<CR>	出错信息输出
<ESC>A0400<CR>	软件 ID 号输出
<ESC>A0800<CR>	状态栏输出
<ESC>A0900<CR>	状态标志输出

指令序列	功能
<ESC>F0000<CR>	切换 REF 功能
<ESC>F0002<CR>	打印

指令序列	功能
<ESC>S0000<CR>	复位位置显示
<ESC>S0001<CR>	锁定键盘
<ESC>S0002<CR>	释放键盘

### 按键指令说明

ND 数显装置执行指令时支持 XON-XOFF 协议：

- 内部字符缓存占满时（100 个字符），ND 数显装置即将控制字符 **XOFF** 发给发射器。
- 缓存清空后，ND 数显装置将控制字符 **XON** 发给发射器并做好再次接收数据的准备。



### 按键被按下 (TXXXX 指令)

- ND 数显装置通过发送控制字符 **ACK** (确认, CTRL F) 确认它正确收到了每个按键指令。然后 ND 数显装置执行该按键指令。
- ND 数显装置通过发送控制字符 **NAK** (非确认, CTRL U) 响应无法识别或无效的指令。

### 输出显示内容 (AXXXX 指令)

- ND 数显装置在输出文本前通过发送控制字符 **STX** (文本开始, CTRL B) 响应有效指令。
- ND 数显装置通过发送控制字符 **NAK** (非确认, CTRL U) 响应无法识别或无效的指令。

输出设备标识 :

- 程序名
- 当前安装软件的 ID 号
- 当前安装软件的版本号

<STX>					N	D	-	2	8	0	<CR>	<LF>
		6	4	6	1	1	8	-	0	1	<CR>	<LF>
					V	1	-	0	1		<CR>	<LF>
1	2									3		

- 1 STX 控制字符 : 1 个字符
- 2 设备标识 : 10 个字符
- 3 行末 : 2 个字符

输出位置显示值 :

<STX>	-	1	2	3	4	5	.	6	7	8	9	<CR>	<LF>
4	5										6		

- 4 STX 控制字符 : 1 个字符
- 5 显示的位置值 : 10 - 13 个字符, 与小数点和小数位数有关
- 6 行末 : 2 个字符



输出当前位置：

<STX>	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<CR>	<LF>
7	8										9	

7 STX 控制字符：1 个字符

8 当前位置：10 个字符，无小数点，无前置零

9 行末：2 个字符

出错信息输出



- 发送信息行中显示的出错信息。
- 该功能仅适用于显示出错信息时。

<STX>	E	R	R	O	R	X	1	:	I	N	P	U	T	F	R	
	E	Q	U	E	N	C	Y	T	O	O	H	I	G	H	!	
10	11														<CR>	<LF>
															12	

10 STX 控制字符：1 个字符

11 出错信息：35 个字符

12 行末：2 个字符

输出软件 ID 号：

<STX>		6	3	7	4	5	6	-	0	1	<CR>	<LF>
13	14										15	

13 STX 控制字符：1 个字符

14 当前安装软件的 ID 号：10 个字符

15 行末：2 个字符





输出状态栏：

<STX>	0	3	0	1	0	0	1	2	<CR>	<LF>
16	a	b	c	d	e	f	g	h	17	

16 STX 控制字符：1 个字符

a-h 状态栏参数值：8 个字符

17 行末：2 个字符

列	参数					
a	操作模式	0 = 实际值	1 = 待移动距离			
b	轴和两个连接轴的显示模式	0 = X1				
c	缩放系数	0 = 非有效	1 = 有效			
d	补偿	0 = 无补偿		1 = 误差补偿或轴误差补偿功能有效		
e	计时表	0 = 停止		1 = 停止计时		
f	尺寸单位	0 = mm	1 = inches	2 = DEG	3 = DMS	4 = rad
g	原点	1 = 原点 1		2 = 原点 2		
h	软键页	1 = 页 1	2 = 页 2	3 = 页 3	4 = 键盘被锁定	



状态标志输出

<STX>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<CR>	<LF>
18	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	19	

18 STX 控制字符：1 个字符

a-j 状态显示的参数值：10 个字符

19 行末：2 个字符

ND 数显装置发送状态显示中的符号状态：

0 = 无符号（灰色）

1 = 有符号（黑色）

2 = 符号闪亮

列	参数	含义
a-g	非有效	
h	SET	原点设置
i	REF 参考点	参考点计算
j	非有效	



### 执行功能 ( FXXXX 指令 )

- ND 数显装置通过发送控制字符 **ACK** ( 确认, CTRL F ) 确认它正确收到了每个按键指令。然后 ND 数显装置执行该按键指令。
- ND 数显装置通过发送控制字符 **NAK** ( 非确认, CTRL U ) 响应无法识别或无效的指令。

功能 :

- **切换 REF 功能**: 取消或激活 REF 参考点模式 ( 当前 REF 参考点状态被改变 )。
- **打印**: 发送当前测量值 ; 与用 STX 指令 ( CTRL B , 参见第 76 页的 “ 测量值输出 ” ) 的 **输出测量值** 功能相同

### 执行特殊功能 ( SXXXX 指令 )

功能 :

- **复位数显装置** : 该功能等同于数显装置关机 / 开机。
- **锁定键盘** : ND 数显装置通过发送控制字符 **ACK** ( 确认 ) 确认特殊功能。所有 ND 数显装置的按键被锁定。ND 数显装置只能用外部按键的指令操作。通过发送特殊功能 **释放键盘** 或关闭数显装置后再开机使键盘被释放。
- **释放键盘** : ND 数显装置通过发送控制字符 **ACK** ( 确认 ) 确认特殊功能。然后 , 释放被 **锁定键盘** 功能锁住的键盘。



## II-5 测量值输出

### 不同的开始测量值输出方式

使用 PC 计算机时，有两种方式可开始输出 ND 280 数显装置的测量值：用 **CTRL B** 指令或打印软键通过串口 X31 或 X32。

### 通过串行数据接口 X31 或 X32 输出测量值



**可能损坏内部零件！**

X31 和 X32 接口符合 EN 50 178 有关**低压电气隔离**要求。

在数显装置通电情况下，严禁连接或断开任何连线。

正在使用“实际值”模式或“待移动距离”模式期间（参见第 27 页的“操作模式”），用**打印**软键或 **CTRL B** 指令通过 RS-232-C/V.24 或 USB 接口将当前显示值发给 PC 计算机。

**CTRL B 指令：**

- RS-232-C/V.24 接口：  
如果 ND 数显装置通过接口的 RXD 线收到 **CTRL B** 指令，它将把测量值再发给 TXD 线（参见第 63 页的“数据接口”）。
- USB B 型插座：  
该接口支持双向数据通信。用 **CTRL B** 指令开始传输数据。

**数据传输：**

- 用终端程序（例如 Windows® 操作系统中的 HyperTerminal（超级终端）程序）可以接收和保存测量值。也可以用 **TNCremoNT** 软件。TNCremoNT 是海德汉免费提供的软件。下载地址为 [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)—服务和文档的下载区。
- 基本程序（参见图 II.51）是一个输出测量值的基本程序结构。

**传输时间**

事件	时间
锁存延迟时间 $t_1$	$t_1 \leq 1 \text{ ms}$
$t_2$ 后输出测量值	$t_2 \leq 50 \text{ ms}$
再生时间 $t_3$	$t_3 \leq 0 \text{ ms}$

```

10 L%=18
20 CLS
30 PRINT "V.24/RS-232-C"
40 OPEN "COM1:9600,E,7" AS#1
50 PRINT #1, CHR$(2);
60 IF INKEY$<>" THEN 130
70 C%=LOC(1)
80 IF C%<L% THEN 60
90 X$=INPUT$(L%,#1)
100 LOCATE 9,1
110 PRINT X$;
120 GOTO 50
130 END

```

图 II.51 用 CTRL B 指令输出测量值的基本程序

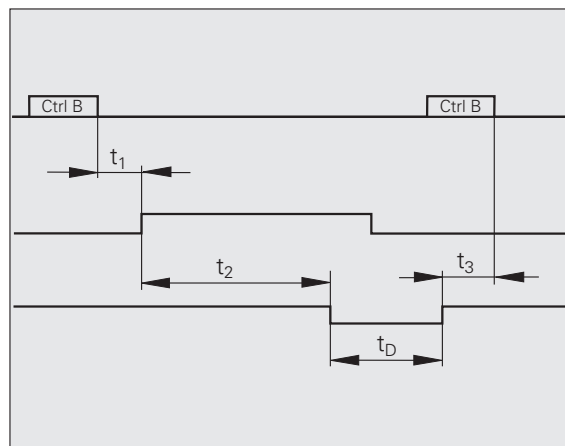


图 II.52 CTRL B 指令后输出测量值的传输时间

## 测量值传输持续时间

$$t_D = \frac{187 + (11 \cdot L)}{B}$$

$t_D$  测量值传输持续时间 [s]

L: 空行数

B: 波特率

### 举例：测量值输出数据顺序

测量值：X = -5.23 mm

测量值输出：

-	5.23					<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 +/- 号
- 2 带小数点数值：总数为 10 个字符，前导零输出为空格。
- 3 空格
- 4 尺寸单位：空格 = mm, " = inches, ? = 故障
- 5 空格
- 6 空格
- 7 回车
- 8 空行（换行）



## II - 6 导入和导出参数列表和误差补偿表

### 文本文件

通过串口可导出 ND 数显装置的这些表，文件格式是 ASCII 码文本，并可将其保存在 PC 计算机中。

为使数据在 ND 280 与 PC 计算机间进行导入或导出，PC 计算机必须运行终端通信软件，例如 Windows® 的“超级终端”，或 TNCremoNT。TNCremoNT 是海德汉免费提供的软件。下载地址为 [www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)—服务和文档的下载区。



- 每个列表都必须保存为一个**独立文本文件**。
- 然后终端程序将文本文件再传回 ND 数显装置。
- 如果需要，可用**文本编辑器**编辑这些文本文件，例如修改参数值。但必须具有**充分的不同列表文件格式的知识**（参见下页）。ND 数显装置接收列表时，它将假定列表的文件结构与导出时的一样。
- ND 数显装置接受列表时，它先等**开始字符** < # >。
- 当 ND 数显装置收到**结束字符** < # > 时，立即结束接收模式。

收到列表后，先检查数显装置的**型号**（导出列表的第 2 行）。接收数据的 ND 数显装置只接受同型号数显装置导出的列表。例如，如果 ND 280 接收 ND 287 的参数列表，它将在右侧窗口显示一条信息“**接收期间出错，数据文件不正确**”。用 C 键取消这些信息。

而且，ND 数显装置检查列表内容是否**完整**。如果列表内容过多或过少都将被忽略。如果发生错误，ND 数显装置还显示出错信息：**接收时出错，不正确的数据文件**。用 C 键清除出错信息。



- 如果 ND 数显装置收到**无效参数值**，它将把相应工作参数设置为**默认设置值**。

**举例：**P01 LINEAR = 3

不允许值为 3。参数 P01 将被设置为默认设置值：P01 LINEAR = 0



## 参数列表导出格式

### 第 1 行

每个参数列表导出开始的第一个字符为 <#> (HEX: 0x23)。

#	<CR>	<LF>
1		

1 起始字符和行末: 3 个字符

### 第 2 行

数显装置型号和尺寸单位

N	D	-	2	8	0														D	E	G			<CR>	<LF>
2													3						4						

2 数显装置型号, 左齐: 13 个字符

3 尺寸单位: 6 个字符

4 行末: 2 个字符

之后各行为各个参数

举例:

P	0	1																		L	I	N	E	A	R		=																<CR>	<LF>
5																			6			7													8									

5 参数标志左齐和文字右齐: 19 个字符

6 分割段: 3 个字符

7 参数值, 右齐: 13 个字符

8 行末: 2 个字符



参数 P98, 参数值长度可超过 13 个字符!

### 最后一行

每个参数列表结束导出的结束字符为 <#> (HEX: 0x23)。

#	<CR>	<LF>
9		

9 结束字符和行末: 3 个字符



## 参数列表举例



参数列表只有英语版。

在参数被传给 ND 数显装置时，无文字的参数值是确定的。**黑体表示参数值为默认设置值。**

### ND 280 数显装置，旋转编码器连接在输入接口 X1

参数	含义
#	起始字符 (#)
ND-280 DEG	型号：ND-280，尺寸单位：DEG，DMS 或 rad
P01 LINEAR = 0	直线尺寸的尺寸单位： <b>mm = 0</b> , inches = 1
P02 ANGULAR = 0	角度尺寸的尺寸单位： <b>DEG = 0</b> , DMS = 1, rad = 2
P03 ENC. TYPE = 1	编码器类型： <b>直线 = 0</b> ，旋转 = 1
P04 ENC. SIGNAL = 1	编码器信号：0 = 11 $\mu$ A, <b>1 = 1 Vpp</b> , 2 = EnDat
P06 ANGLE = 0	角度格式： <b>0 = +/- 180°</b> , 1 = 360°, 2 = +/- 无穷
P10 SCALING = 0	缩放： <b>0 = 关闭</b> ，1 = 开启
P11 SCL. FACTOR = + 1.000000	缩放系数： <b>1.000000</b> (默认设置)
P20 BRIGHTNESS = 94	LCD 显示屏亮度：0 - 100% ( <b>80%</b> 为默认设置)
P21 DISP. SAVER = 1	屏幕保护：0 = 关闭， <b>1 = 开启</b>
P22 SAVER TIME = 120	启动屏幕保护前的空闲时间： <b>120 min</b> 为默认设置
P23 START.DISPL. = 1	开机显示页：0 = 关闭， <b>1 = 开启</b>
P30 DIRECTION = 0	计数方向： <b>0 = 正</b> ，1 = 负
P31 SIGN.PERIOD = 20	信号周期：20 $\mu$ m ( <b>10 <math>\mu</math>m</b> 为默认设置)
P32 SP/R = 36000	每圈信号周期数： <b>36000</b> 为默认设置
P33 COUNT MODE = 5	计数模式： <b>0 - 5 = 5</b> , 0 - 2 = 2, 0 - 1 = 1
P34 DP PLACES = 4	小数位数： <b>4</b> 为默认设置
P35 REF ON/OFF = 1	参考点：0 = 关闭， <b>1 = 开启</b>
P36 REF MARK = 5	<b>0 = 单参考点</b> ，1..6：距离编码参考点
P37 ALARM = 3	0 = 关闭，1 = 频率，2 = 污染， <b>3 = 频率和污染</b>
P40 ENC. COMP. = 2	轴误差补偿： <b>0 = 关闭</b> ，1 = 线性，2 = 非线性
P41 LIN. COMP. += 0.0	线性补偿： <b>0.0 <math>\mu</math>m/m</b> (默认设置)
P50 RS232/USB = 1	接口： <b>0 = RS232</b> , 1 = USB
P51 BAUD RATE = 11	波特率 = 115200 (0 - 11)， <b>7</b> 为默认设置



参数			含义
P52	DATA BIT =	0	数据位：0 = 7 bits, 1 = 8 bits
P53	STOP BIT =	0	停止位：0 = 2 个停止位, 1 = 1 个停止位
P54	PARITY BIT =	1	校验位：0 = 无, 1 = 偶, 2 = 奇
P55	BLANK LINE =	1	空行：1 (0 - 99)
P60	PRESET = +	0.0000	外部信号的预设点值：0.0000
P96	LANGUAGE =	0	语言：0 - 9, 0 = 英语
#			结束字符 (#)



## 误差补偿表导出格式



ND 数显装置为每个被补偿轴导出一个独立的误差补偿表。

### 第 1 行

每个误差补偿表都从起始字符 <#> (HEX : 0x23) 开始导出。

#	<CR>	<LF>
1		

1 起始字符和行末：3 个字符

### 第 2 行

数显装置型号和尺寸单位

N	D	-	2	8	0											M	M					<CR>	<LF>
2													3			4							

2 数显装置型号，左齐：13 个字符

3 尺寸单位：6 个字符

4 行末：2 个字符

### 第 3 行

导出被补偿轴：

A	X	I	S		X	1										=								0	<CR>	<LF>
5													6			7			8							

5 被补偿轴，左齐：13 个字符

6 分割段：3 个字符

7 轴值，右齐：6 个字符

8 行末：2 个字符



**第 4 行**

导出补偿点间距（仅限直线光栅尺）：

S	P	A	C	I	N	G								=								1	0	.	0	0	0	0		<CR>	<LF>
9													10	11												12					

- 9 间距：13 个字符
- 10 分割段：3 个字符
- 11 间距，右齐：13 个字符
- 12 行末：2 个字符

**第 5 行**

导出补偿的原点（仅限直线光栅尺）：

D	A	T	U	M											=																0	.	0	0	0	0		<CR>	<LF>
13													14	15												16													

- 13 原点：13 个字符
- 14 分割段：3 个字符
- 15 原点值，右齐：13 个字符
- 16 行末：2 个字符



### 第 6 行

导出 0 号补偿值：

C	O	M	P	.	N	0	.		0	0	0	.	=				+					0	.	0	0	0	0	.	=						
<b>17</b>													<b>18</b>			<b>19</b>										<b>20</b>									
								0	.	0	0	0	0	<CR>	<b>21</b>		<b>22</b>																		

- 17** 补偿数零，左齐：13 个字符
- 18** 分割段：3 个字符
- 19** 补偿位置零，右齐：13 个字符
- 20** 分割段：3 个字符
- 21** 补偿值零，右齐：13 个字符
- 22** 行末：2 个字符

### 之后各行为其它补偿值

导出直线测量补偿值 1 - 199 ( 角度测量 1 - 179 )：

C	O	M	P	.	N	0	.		1	9	9	.	=				+					1	9	9	0	.	0	0	0	0	.	=			
<b>23</b>													<b>24</b>			<b>25</b>										<b>26</b>									
								0	.	1	2	3	5	<CR>	<b>27</b>		<b>28</b>																		

- 23** 补偿数 199，左齐：13 个字符
- 24** 分割段：3 个字符
- 25** 补偿位置 199，右齐：13 个字符
- 26** 分割段：3 个字符
- 27** 补偿值 199，右齐：13 个字符
- 28** 行末：2 个字符

### 最后一行

每个误差补偿表结束导出的结束字符为 <#> ( HEX：0x23 )。

#	<CR>	<LF>
<b>29</b>		

- 29** 结束字符和行末：3 个字符



## 误差补偿表举例

ND 280 数显装置，直线光栅尺连接在输入接口 X1

参数	含义
#	起始字符 (#)
ND-280 MM	型号：ND-280，尺寸单位：MM 或 IN (英寸)
AXIS X1 = 0	被补偿的轴
SPACING = + 10.0000	点间距：10 mm (输入值)
DATUM = + 0.0000	原点：0 mm (输入值)
COMP.NO.000= + 0.0000=+0.0000	补偿值 0 = 0.0000 mm (补偿值 0 恒等于 0.0000 mm。)
COMP.NO.001= + 10.0000= ...	补偿值 1 = 无输入值
COMP.NO.002= + 20.0000= ...	补偿值 2 - 199 = 无输入值 <b>不需补偿的轴</b>
COMP.NO.003= + 30.0000= ...	
COMP.NO.004= + 40.0000= ...	
COMP.NO.005= + 50.0000= ...	
COMP.NO.006= + 60.0000= ...	
COMP.NO.007= + 70.0000= ...	
COMP.NO.008= + 80.0000= ...	
COMP.NO.009= + 90.0000= ...	
COMP.NO.010= + 100.0000= ...	
COMP.NO.011= + 110.0000= ...	
COMP.NO.012= + 120.0000= ...	
COMP.NO.013= + 130.0000= ...	
COMP.NO.014= + 140.0000= ...	
COMP.NO.015= + 150.0000= ...	
COMP.NO.016= + 160.0000= ...	
COMP.NO.017= + 170.0000= ...	
COMP.NO.018= + 180.0000= ...	
...	
COMP.NO.190= + 1900.0000= ...	



参数	含义
COMP.NO.191= + 1910.0000= ...	
COMP.NO.192= + 1920.0000= ...	
COMP.NO.193= + 1930.0000= ...	
COMP.NO.194= + 1940.0000= ...	
COMP.NO.195= + 1950.0000= ...	
COMP.NO.196= + 1960.0000= ...	
COMP.NO.197= + 1970.0000= ...	
COMP.NO.198= + 1980.0000= ...	
COMP.NO.199= + 1990.0000= ...	
#	结束字符 ( # )



## II - 7 技术参数

### ND 280

技术参数	
轴数	单轴
编码器输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 海德汉增量式编码器                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正弦信号 11 <math>\mu</math>APP, 输入频率最高为 100 kHz</li> <li>■ 正弦信号 11 VPP, 输入频率最高为 500 kHz</li> </ul> </li> <li>■ 海德汉 Endat 2.1/2.2 接口的绝对式编码器</li> </ul> 直线光栅尺和旋转编码器的信号周期： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 旋转编码器：1 - 999 999.999</li> <li>■ 直线光栅尺：0.000 000 01 <math>\mu</math>m - 99 999.9999 <math>\mu</math>m</li> </ul>
显示步距	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 线性轴 :0.5 mm 至 0.001 <math>\mu</math>m, 与信号周期有关</li> <li>■ 旋转轴 :0.5° 至 0.000001° ( 00°00'00.1" ), 与信号周期有关</li> </ul>
显示	单色显示屏, 显示位置值、对话和输入值, 具有图形功能和图形定位辅助功能 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>状态显示：</b> 工作模式, 单轴, 缩放系数, 补偿, 计时表, 尺寸单位, 原点号, 软键行</li> <li>■ 位置显示, 测量值显示, 可选显示分辨率</li> </ul>
对话格式语言	英语, 德语, 法语, 日语, 中文 ( 简体 )
功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 多语言用户帮助系统</li> <li>■ 距离编码参考点或单参考点的 REF 参考点计算</li> <li>■ 显示长度或角度</li> <li>■ “待移动距离”或“实际值”操作模式</li> <li>■ 两个原点</li> <li>■ 缩放系数</li> <li>■ 计时表</li> <li>■ “复位”或“预设点”功能</li> <li>■ <b>轴误差</b>的线性或非线性误差补偿</li> <li>■ <b>诊断功能</b>, 测试编码器, 键盘, 显示屏, 电源电压。</li> <li>■ <b>数据传输</b>, 通过串口传送测量值和补偿值, 配置参数或下载软件</li> <li>■ <b>在线帮助系统</b></li> </ul>
误差补偿	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 线性轴 :线性和非线性 ( 最多 200 个补偿点 )</li> <li>■ 旋转轴 :非线性 ( 180 个固定补偿点, 2° 间距 )</li> </ul>
数据接口	两个串口： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>RS-232-C/V.24</b> 110 至 115 200 波特率</li> <li>■ <b>USB B 型</b> ( UART )</li> </ul> 只能同时用一个接口传输数据。数据传输软件 TNCremoNT 可在海德汉公司网站 <a href="http://www.heidenhain.de">www.heidenhain.de</a> — <b>服务和文档</b> 的下载区免费下载。






技术参数	
选装附件	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安装在 19-inch 电气柜内的安装座</li> <li>■ 连接海德汉编码器的适配电缆及 D-sub 接头</li> <li>■ D-sub 接头的长度计</li> <li>■ RS-232-C/V.24 接口的数据传输电缆</li> <li>■ USB 接口的数据传输电缆</li> </ul>
接入电源	100 V~ 至 240 V~ ; 50 Hz 至 60 Hz
电路保险丝	2 x T500 mA
功率	最大 30 VA
电磁兼容性 /CE 相符性	编码器满足电磁兼容性 2004/108/EEC 以下通用标准要求 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 抗噪声性能 ( IEC 61000-6-2 )</li> <li>■ 辐射 ( IEC 61000-6-4 )</li> </ul>
工作温度	0 °C 至 50 °C ( 32 °F 至 122 °F )
存放温度	-40 °C 至 85 °C ( -40 °F 至 185 °F )
相对湿度	年平均值 : < 75% 个别情况 : < 90%
防护等级 ( IEC 60529 )	后面板 IP 40 , 前面板 IP 54
重量	约 2.5kg ( 5.5 lb )
壳	台式结构 , 金属铸造外壳
外壳尺寸	宽度 : 211 mm , 高度 : 112 mm ( 包括支腿 ) , 深度 : 251 mm ( 包括接头 )




# II-8 尺寸

ND 280


尺寸单位 mm

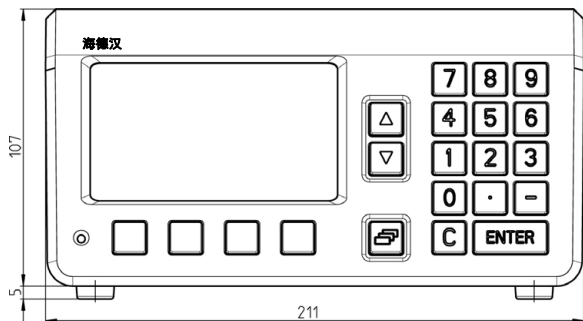

正视图及尺寸

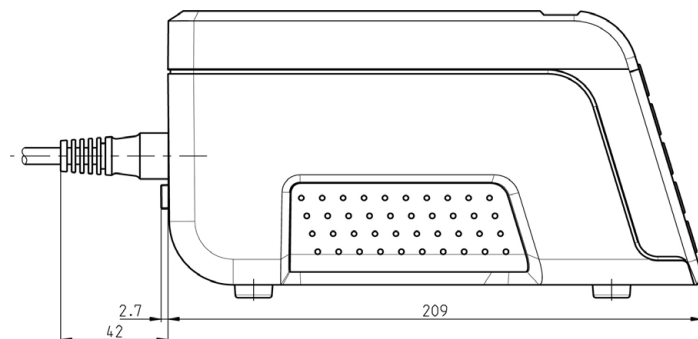

侧视图及尺寸

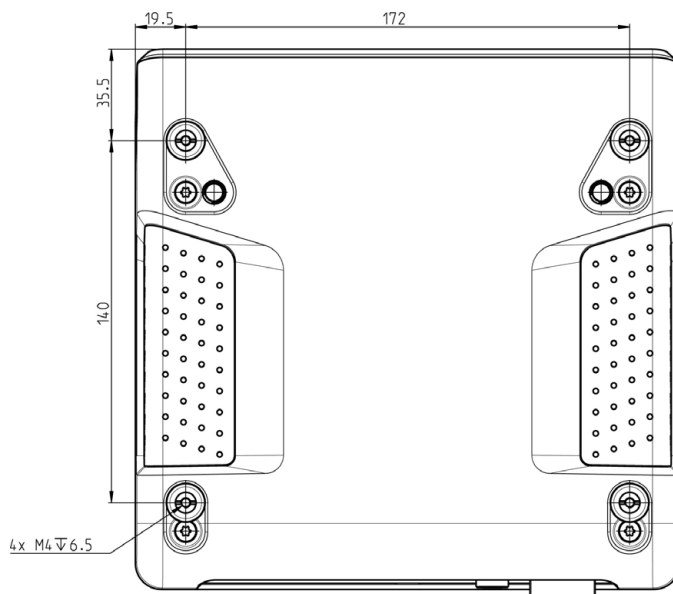

仰视图及尺寸

尺寸单位 mm



公差 ISO 8015  
ISO 2768 - m H  
< 6 mm:  $\pm 0.2$  mm



## II - 9 附件

### 附件 ID 号


ID 号	附件
654020-01	安装在 19-inch 电气柜内的安装座，有包装
366964-xx	RS232-C/V.24 接口的数据传输电缆
354770-xx	USB 接口的数据传输电缆，有包装




# 安装在 19-inch 电气柜内的安装座

ID 号 654020-01


尺寸 (mm)

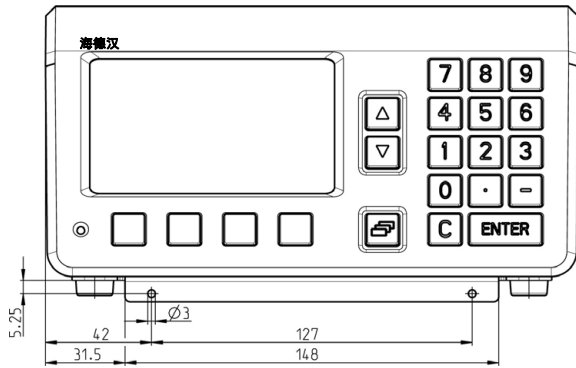

正视图及尺寸

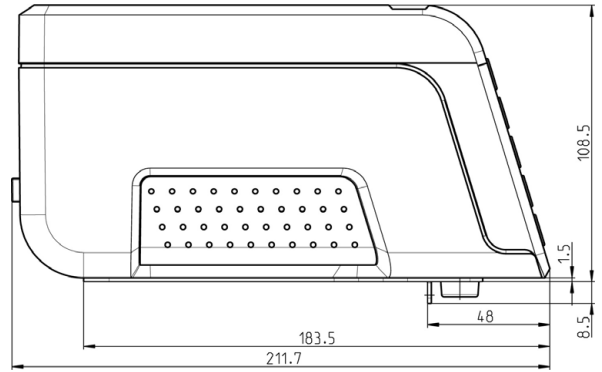

侧视图及尺寸

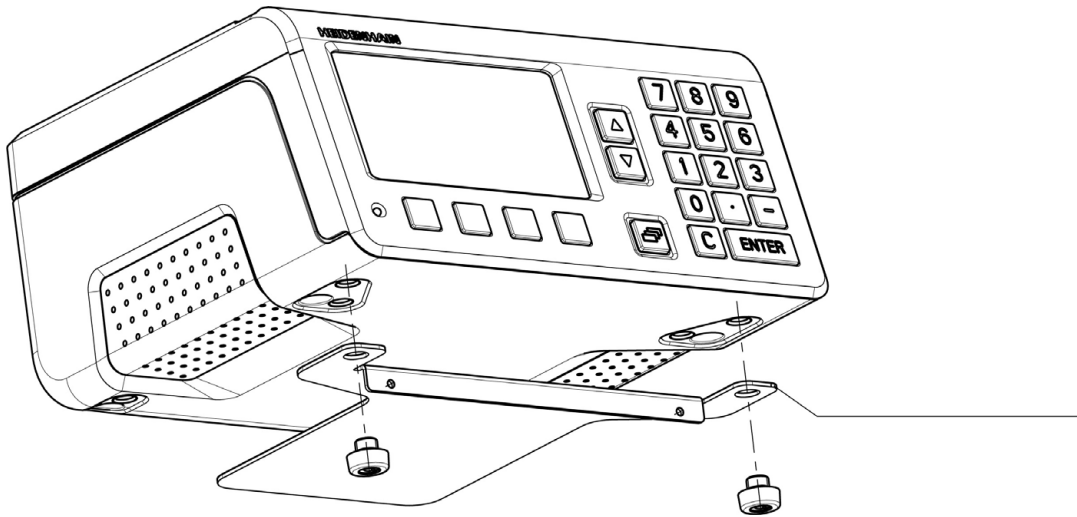

3-D 视图，用两个 M4 x 6 螺栓将安装座固定在电气柜内。

尺寸单位 mm



公差 ISO 8015  
ISO 2768 - m H  
< 6 mm:  $\pm 0.2$  mm







# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

E-Mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support** FAX +49 (8669) 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 (8669) 31-3104

E-Mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**TNC support** ☎ +49 (8669) 31-3101

E-Mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming** ☎ +49 (8669) 31-3103

E-Mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming** ☎ +49 (8669) 31-3102

E-Mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**Lathe controls** ☎ +49 (8669) 31-3105

E-Mail: [service.lathe-support@heidenhain.de](mailto:service.lathe-support@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)