




# HEIDENHAIN

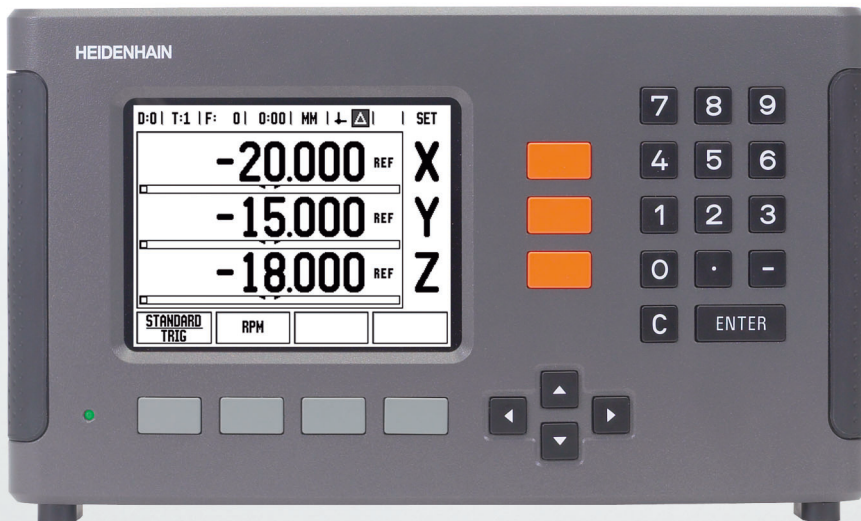

คำแนะนำการใช้งาน


ND 780



## หน้าจอ ND 780

มุมมองของหน้าจอ ND 780 ใช้แสดงข้อมูลเฉพาะแต่ละชนิด


- 1 จุดอ้างอิง
- 2 เครื่องมือ
- 3 อัตราป้อน
- 4 นาฬิกาจับเวลา
- 5 หน่วยวัด
- 6 ค่าจริง
- 7 ระยะที่ต้องเคลื่อนที่
- 8 ตัวบ่งชี้หน้า
- 9 กำหนด/ค่าศูนย์
- 10 ชื่อแกน
- 11 เครื่องหมายอ้างอิง
- 12 ฟังก์ชันของปุ่ม
- 13 ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ
- 14 พื้นที่แสดงผล

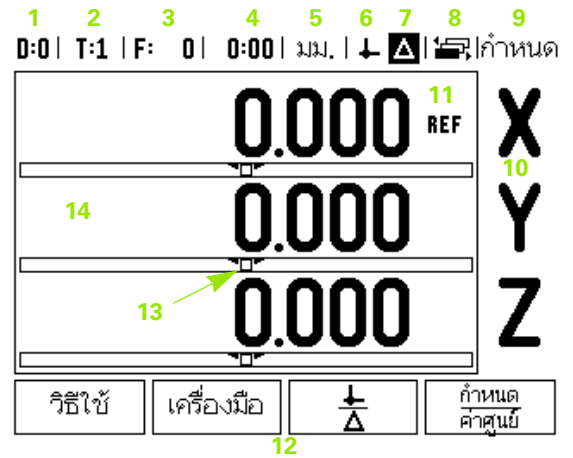

## แผงด้านหน้า ND 780


มุมมองของแผงด้านหน้า ND 780 ใช้แสดงปุ่มและคุณสมบัติต่างๆ

- 1 ปุ่มแกน (3) - X, Y, และ Z
- 2 ปุ่มป้อนค่าตัวเลข
- 3 ปุ่ม ENTER สำหรับยืนยันการกรอกข้อมูล และเลือกช่องเพื่อกรอกข้อมูล
- 4 ปุ่มลบ
- 5 ปุ่มลูกศร
- 6 ปุ่ม ทำหน้าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหน้าจอปัจจุบันที่แสดงอยู่
- 7 ไฟแสดงการเปิดปิดเครื่อง
- 8 หน้าจอแสดงผล
- 9 ที่จับ

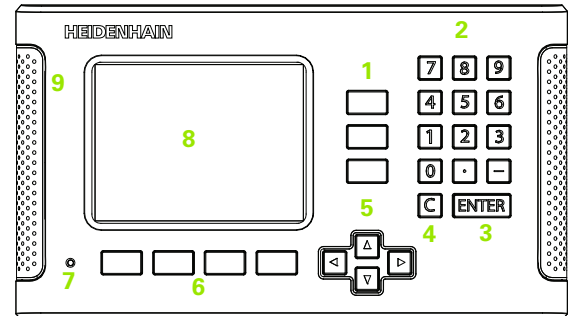

## แผงด้านหลัง ND 780

- 1 สวิตช์ระบบจ่ายไฟ
- 2 ตัวเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
- 3 ตัวยึดฟิวส์ที่เปลี่ยนได้
- 4 การต่อสายดินตัวค้นหาขอบ
- 5 ตัวค้นหาขอบ KT 130 และ IOB 49
- 6 อินพุตของตัวเข้ารหัส: ตัวเข้ารหัสอินเตอร์เฟซแกน X1, X2, X3 11  $\mu$ App และ 1 Vpp
- 7 RS-232-C: การสื่อสาร PC
- 8 ขั้วสายดิน
- 9 Warning to protect against personal injury
- 10 Product name, ID label

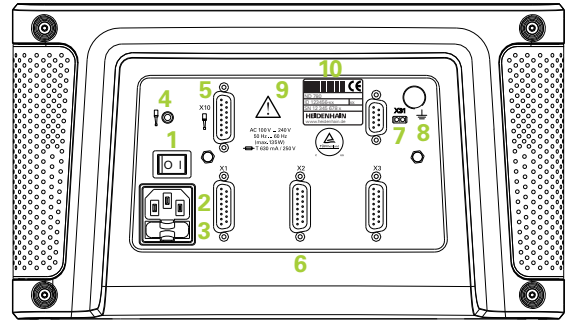



# บทนำ

## เวอร์ชันซอฟต์แวร์

เวอร์ชันซอฟต์แวร์จะปรากฏบนหน้าจอขณะเริ่มเปิดเครื่อง



คู่มือการใช้จะครอบคลุมฟังก์ชันของ ND 780 สำหรับทั้งการใช้งานแบบ **งานกีด** และ **งานกลึง** ข้อมูลการใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่: การใช้งานทั่วไป, การใช้งานเฉพาะงานกีด และการใช้งานเฉพาะงานกลึง

## ND 780

จำนวนแกนในการแสดงค่า DRO



ND 780 DRO มีให้ใช้งานได้ในรูปแบบ **สามแกน** เท่านั้น  
คู่มือเล่มนี้จะใช้การแสดงค่าของ ND DRO รุ่น 3 แกน  
ในการแสดงภาพและคำอธิบายของฟังก์ชันคีย์ต่างๆ ตลอดทั้งเล่ม

## สัญลักษณ์ที่แสดงไว้ในหมายเหตุต่างๆ

ทุกๆ หมายเหตุจะมีเครื่องหมายกำกับอยู่ทางด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบชนิด และ/หรือระดับความสำคัญของหมายเหตุนั้นๆ



### ข้อมูลทั่วไป

เช่น คุณสมบัติของ ND 780



### คำเตือน โปรดอ้างอิงเอกสารที่แนบมาพร้อมกัน

เช่น เมื่อต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการทำงานอย่างหนึ่ง



### ข้อควรระวัง - ความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด หรือ "ในทางที่เป็นอันตราย"

เช่น ขณะเปิดตัวเครื่อง



### ความแตกต่าง

เช่น จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง



### การอ้างอิงคู่มือ

เช่น โปรดอ้างอิงที่คู่มืออีกเล่มหนึ่ง



## แบบอักษร ND 780

ตารางด้านล่างแสดงลักษณะที่แตกต่างกันของปุ่ม (ปุ่ม, ปุ่มบนตัวเครื่อง)  
ซึ่งปรากฏในเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้:

- ปุ่ม - ปุ่ม จัดเตรียม
- ปุ่มบนตัวเครื่อง - ปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง



## รหัสผ่านพารามิเตอร์เครื่องอ่านค่า

คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเสียก่อน  
จึงจะสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องได้  
วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้งโดยไม่ตั้งใจได้



**ข้อความสำคัญ !**

รหัสผ่านคือ 95148

### การเข้าสู่การกำหนดพารามิเตอร์ของเครื่อง

โปรดดูส่วนการจัดเตรียม See "พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้ง" on page 87

จัดเตรียม

เริ่มด้วยการกดปุ่ม จัดเตรียม

กดปุ่ม จัดเตรียมการติดตั้ง

กดรหัสผ่าน 95148 โดยใช้แผงปุ่มตัวเลข

ENTER

กดปุ่ม ENTER

เครื่องอ่านค่าก็พร้อมแล้วที่จะให้คุณดำเนินการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่อง



**ข้อความสำคัญ !**

ผู้ดูแลเครื่องอาจนำน้ำนี้ออกจากคู่มืออ้างอิงหลังจากการตั้งค่าขั้นต้นให้กับเครื่องอ่านค่าแล้ว โดยนำไปเก็บในที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในอนาคต







I - 1 หลักพื้นฐานการกำหนดตำแหน่ง	..... 16
จุดอ้างอิง	..... 16
ตำแหน่งจริง, ตำแหน่งที่กำหนด และระยะที่ต้องเคลื่อนที่	..... 16
ตำแหน่งสัมบูรณ์ของชิ้นงาน	..... 17
ตำแหน่งชิ้นงานส่วนเพิ่ม	..... 17
แกนอ้างอิงมุมศูนย์	..... 18
ตัวเข้ารหัสตำแหน่ง	..... 18
เครื่องหมายอ้างอิงของตัวเข้ารหัส	..... 19
I - 2 การใช้งานทั่วไปสำหรับ ND 780	..... 20
โครงร่างหน้าจอ	..... 20
การเข้าใช้งานทั่วไป	..... 21
ภาพรวมทั่วไป	..... 21
ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ	..... 21
หน้าจอวิธีใช้	..... 22
ฟอร์มอินพุตข้อมูล	..... 23
ข้อความของบ็อกซ์คำแนะนำ	..... 23
ข้อความข้อผิดพลาด	..... 23
เปิดระบบจ่ายไฟ	..... 24
การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง	..... 24
การทำงานโดยไม่มีผลการประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง	..... 24
ฟังก์ชัน ใช้/เลิกใช้ อ้างอิง:	..... 25
โหมดการใช้งาน	..... 26
จัดเตรียม	..... 26
พารามิเตอร์จัดเตรียมงาน	..... 27
หน่วย	..... 27
สเกลแฟกเตอร์	..... 27
มิเรอร์	..... 28
ตัวค้นหาขอบ (การใช้งานงานกัดเท่านั้น)	..... 28
แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง	..... 28
เอาต์พุตค่าที่วัดได้	..... 29
ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ	..... 29
การตั้งค่าแถบสถานะ	..... 29
นาฬิกาจับเวลา	..... 30
สวิตช์ควบคุมแบบรีโมท	..... 30
การปรับค่าคอนโซล	..... 31
ภาษา	..... 31
นำเข้า/ส่งออก	..... 31

ภาพรวมฟังก์ชันของปุ่มของการใช้งานทั่วไป .....	32
รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปของปุ่ม .....	34
ปุ่มกำหนดค่าศูนย์ .....	34
ปุ่มคำนวณ .....	35
เครื่องคำนวณ RPM .....	36
ปุ่มเครื่องคำนวณความเร็ว .....	37

### I - 3 การใช้งานเฉพาะงานกัด .....

รายละเอียดของฟังก์ชันของปุ่ม .....	38
ปุ่มเครื่องมือ .....	38
ตารางเครื่องมือ .....	38
นำเข้า/ส่งออก .....	39
คุณสมบัติการชดเชยรัศมีเครื่องมือ .....	40
<b>เครื่องหมายแสดงความแตกต่างของความยาว DL .....</b>	<b>40</b>
เรียกตารางเครื่องมือ .....	45
เรียกเครื่องมือ .....	45
ปุ่มจุดอ้างอิง .....	45
ตัวอย่าง: การตั้งค่าจุดอ้างอิงของชิ้นงาน โดยปราศจากการใช้ฟังก์ชันตรวจสอบ .....	46
ฟังก์ชันการตรวจสอบของการตั้งค่าจุดอ้างอิง: .....	47
การตั้งค่าจุดอ้างอิงด้วยตัวคั่นหาขอบ .....	47
ตัวอย่าง: ตรวจสอบขอบของชิ้นงาน และกำหนดมุมเสมือนเป็นจุดอ้างอิง .....	48
ตัวอย่าง: กำหนด แนวเส้นศูนย์กลางระหว่างขอบของชิ้นงานสองชิ้นงาน เสมือนเป็นจุดอ้างอิง .....	49
ตัวอย่าง: ตรวจสอบศูนย์กลางของรู ด้วยตัวคั่นหาขอบ และกำหนดจุดอ้างอิงที่ 50 มม. ห่างจากศูนย์กลางวงกลม .....	50
การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ .....	51
ปุ่มค่าตั้ง .....	53
ค่าตั้งระยะสัมผัสบูร์น .....	53
ค่าตั้งระยะส่วนเพิ่ม .....	57
ปุ่ม 1/2 .....	59
คุณสมบัติ (งานกัด) .....	60
รูปแบบวงกลมและเส้นตรง (งานกัด) .....	61
ปุ่มที่ใช้กับฟอร์มการป้อนข้อมูล: .....	61
ปุ่มสำหรับการใช้โปรแกรม: .....	61
ปุ่มรูปแบบวงกลม .....	62
<b>ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูล .....</b>	<b>63</b>
รูปแบบเส้นตรง .....	65
ตัวอย่าง: ป้อนข้อมูลและเจาะรูปแบบเส้นตรง .....	65
ขั้นตอนที่ 2: เจาะรู .....	67
งานกัดเอียงและงานกัดโค้ง (งานกัด) .....	68
ปุ่ม งานกัดโค้ง .....	71

1 - 4 การใช้งานเฉพาะงานกลึง .....	74
รายละเอียดฟังก์ชันปั๊ม .....	74
ไอคอนที่แสดงเฉพาะงานกลึง .....	74
ปั๊มเครื่องมือ .....	74
การใช้ตารางเครื่องมือ .....	75
เครื่องมือ/กำหนด (การตั้งค่าชดเชยเครื่องมือ) .....	75
ฟังก์ชัน บันทึก/กำหนด (การตั้งค่าชดเชยเครื่องมือ) .....	76
นำเข้า/ส่งออก .....	77
ปุ่มจุดอ้างอิง .....	77
การตั้งค่าจุดอ้างอิงโดยใช้ฟังก์ชัน บันทึก/กำหนด .....	79
ปุ่มค่าต้น .....	80
ปุ่ม RX (รีเซ็ต/เส้นผ่าศูนย์กลาง) .....	80

II - 1 การติดตั้งและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ..... 82	
สิ่งที่ให้มา ..... 82	
อุปกรณ์เสริม ..... 82	
ชุดแสดงผล ND 780 ..... 82	
จุดติดตั้งเครื่อง ..... 82	
การติดตั้ง ..... 82	
การเชื่อมต่อไฟฟ้า ..... 82	
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า ..... 83	
สภาวะแวดล้อม ..... 83	
ต่อสายตัวเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ, ..... 83	
การดูแลรักษาเชิงป้องกัน ..... 83	
การเชื่อมต่อตัวเข้ารหัส ..... 84	
การเชื่อมต่อเอาต์พุตของตัวค้นหาขอบและสัญญาณอินพุต ..... 86	
รูปแบบขาสำหรับอินพุตของตัวค้นหาขอบและค่าเอาต์พุตที่วัดได้ (สำหรับ Pinout) ..... 86	
II - 2 จัดเตรียมการติดตั้ง ..... 87	
พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้ง ..... 87	
จัดเตรียมตัวเข้ารหัส ..... 88	
ตั้งค่าการแสดงผล ..... 88	
การรวบรวม ..... 89	
การรวบรวม Z ..... 89	
การใช้การรวบรวม Z ..... 89	
การยกเลิกการรวบรวม Z ..... 89	
การชดเชยข้อผิดพลาด ..... 90	
การชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง ..... 90	
การชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง ..... 91	
ขั้นตอนการจัดเตรียมสำหรับข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง ..... 91	
เริ่มตารางการชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง: ..... 92	
การอ่านกราฟ ..... 92	
การดูตารางการชดเชย ..... 93	
การส่งออกตารางการชดเชย ณ ขณะนี้ ..... 93	
การนำเข้าตารางการชดเชยใหม่ ..... 93	
การชดเชยระยะ Backlash ..... 93	
การตั้งค่าการนับ ..... 94	
วิเคราะห์ ..... 95	
ทดสอบแมงปม ..... 95	
ทดสอบตัวค้นหาขอบ ..... 95	
ทดสอบการแสดงผล ..... 95	
แผนผังสัญญาณตัวเข้ารหัส ..... 95	

II - 3 พารามิเตอร์ตัวเข้ารหัส .....	96
ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบเส้นตรง ด้วยสัญญาณ 11- $\mu$ A <sub>pp</sub> .....	96
ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบเส้นตรง ด้วยสัญญาณ 1-V <sub>pp</sub> .....	96
ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบหมุน .....	97
II - 4 อินเตอร์เฟซข้อมูล .....	98
พอร์ตอนุกรม (X31) .....	98
การต่อสายเชื่อมต่อ .....	101
การกำหนดขา .....	101
สัญญาณ .....	101
การใช้งานภายนอกผ่านอินเตอร์เฟซข้อมูล RS-232 .....	102
เวลาหน่วงสำหรับเอาต์พุตข้อมูล .....	104
เวลาหน่วงสำหรับเอาต์พุตข้อมูล (<Ctrl>B) .....	104
II - 5 เอาต์พุตค่าที่วัดได้ .....	105
<b>ตัวอย่างของเอาต์พุตอักขระที่อินเตอร์เฟซข้อมูล</b> .....	105
เอาต์พุตของข้อมูลโดยใช้สัญญาณภายนอก .....	105
เอาต์พุตของข้อมูลโดยใช้ตัวค้นหาขอบ .....	107
II - 6 ข้อกำหนด สำหรับงานกัด .....	110
II - 7 ข้อกำหนด สำหรับงานกลึง .....	112
II - 8 ข้อความข้อผิดพลาด .....	113
II - 9 ขนาด .....	115
ขนาด DRO .....	115
II - 10 อุปกรณ์เสริม .....	116
หมายเลข ID อุปกรณ์เสริม .....	116
ที่จับ ND 780	
ID 520 012-01 .....	116
คำแนะนำการติดตั้ง	
แขนยึดคอนเนกประสงค์	
ID 382 929-01 .....	117
คำแนะนำการติดตั้ง ND 780	
ฐานเอียง	
ID 281 619-01 .....	118
คำแนะนำการติดตั้ง ND 780	
เหล็กฉากเอียง	
ID 520 011-01 .....	119
คำแนะนำการติดตั้ง ND 780	
เฟรมการยึด	
ID 532 811-01 .....	120





คำแนะนำการใช้งาน



## I - 1 หลักพื้นฐานการกำหนดตำแหน่ง

### จุดอ้างอิง


แบบเขียนชิ้นงานจะระบุจุดที่แน่นอนบนชิ้นงาน (โดยปกติคือที่มุมๆ หนึ่ง) ว่าเป็นจุดอ้างอิงสัมบูรณ์ และอาจมีจุดอื่นๆ มากกว่าหนึ่งจุดขึ้นไปเป็นจุดอ้างอิงสัมพัทธ์

ขั้นตอนการตั้งค่าจุดอ้างอิงจะกำหนดจุดดังกล่าวเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบพิกัดแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์

ชิ้นงานซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับแกนเครื่องจักรจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องมือ และจะมีการตั้งค่าในจอแสดงผลที่ศูนย์หรือค่าอื่นที่เหมาะสม (เช่น เพื่อชดเชยรัศมีเครื่องมือ)

### ตำแหน่งจริง, ตำแหน่งที่กำหนด และระยะที่ต้องเคลื่อนที่

ตำแหน่งของเครื่องมือ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เรียกว่า ตำแหน่งจริง ในขณะที่ตำแหน่งที่เครื่องมือเคลื่อนที่ไปถึงเรียกว่า ตำแหน่งที่กำหนด ระยะจากตำแหน่งที่กำหนดไปยังตำแหน่งจริงคือ ระยะที่ต้องเคลื่อนที่

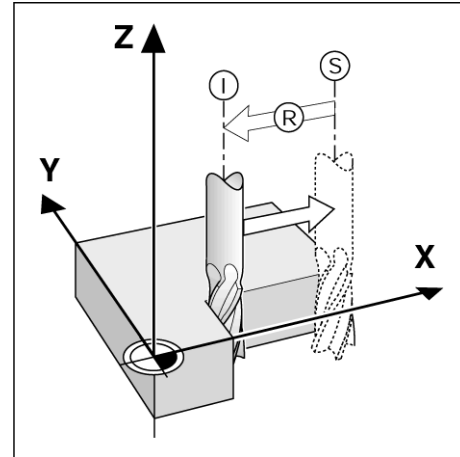



## ตำแหน่งสัมบูรณ์ของชิ้นงาน

แต่ละตำแหน่งบนชิ้นงานจะถูกกำหนดได้เพียงโดยเฉพาะด้วยพิกัดสัมบูรณ์ของตำแหน่งนั้นๆ


พิกัดสัมบูรณ์ของตำแหน่ง **1**:

X = 20 มม.

Y = 10 มม.

Z = 15 มม.

เมื่อทำการเจาะหรือกัดชิ้นงานตามแบบเขียนชิ้นงานโดยใช้ พิกัดสัมบูรณ์ เครื่องมือจะเคลื่อนไปยังค่าของพิกัดดังกล่าว

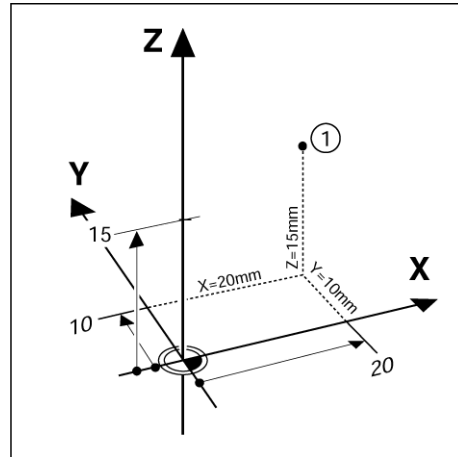

## ตำแหน่งชิ้นงานส่วนเพิ่ม

เรายังสามารถอ้างอิงตำแหน่งหนึ่งๆ ไปยังตำแหน่งที่กำหนดก่อนหน้านี้ได้ด้วย ในกรณีนี้จุดอ้างอิงสัมพัทธ์จะเป็นตำแหน่งที่กำหนดสุดท้ายเสมอ พิกัดดังกล่าวเรียกว่า พิกัดส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่ม = เพิ่มขึ้น) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวัดขนาดแบบส่วนเพิ่มหรือต่อเนื่อง (เนื่องจากตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวเรียกว่า ความต่อเนื่องของการวัดขนาด) พิกัดส่วนเพิ่มถูกกำหนดด้วยค่านำหน้า I

ตัวอย่าง: พิกัดส่วนเพิ่มของตำแหน่ง**3** อ้างอิงไปยังตำแหน่ง **2**

พิกัดสัมบูรณ์ของตำแหน่ง **2**:

X = 20 มม.

Y = 10 มม.

Z = 15 มม.


พิกัดสัมบูรณ์ของตำแหน่ง **3**:

IX = 10 มม.

IY = 10 มม.

IZ = -15 มม.

เมื่อทำการเจาะหรือกัดชิ้นงานตามแบบเขียนชิ้นงานโดยใช้ พิกัดส่วนเพิ่ม เครื่องมือจะเคลื่อนด้วยค่าของพิกัดดังกล่าว

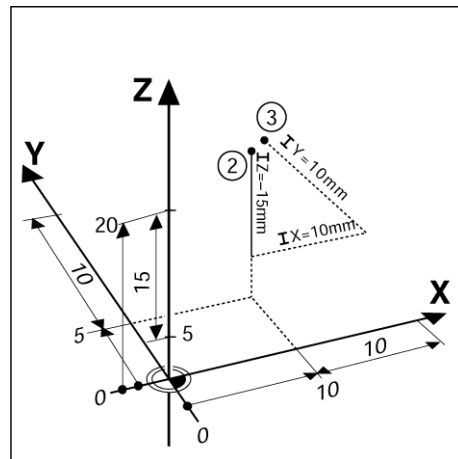

### แกนอ้างอิงมุมศูนย์


แกนอ้างอิงมุมศูนย์คือตำแหน่ง 0 องศา  
 ซึ่งจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในสองแกนในระนาบของการหมุน ตารางต่อไปนี้จะอธิบายมุมศูนย์ ณ  
 ตำแหน่งของมุมที่มีค่าเป็นศูนย์ สำหรับระนาบของการหมุนที่เป็นได้สามระนาบ  
 แกนอ้างอิงเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับตำแหน่งแบบมุม:

ระนาบ	แกนอ้างอิงมุมศูนย์
XY	+X
YZ	+Y
ZX	+Z

ทิศทางบวกของการหมุนคือทวนเข็มนาฬิกา  
 ถ้ามองระนาบทำงานในทิศทางแกนเครื่องมือด้านลบ

ตัวอย่าง: มุมในระนาบทำงาน X / Y


มุม	สัมพันธ์กับ...
+ 45°	... เส้นแบ่งครึ่งระหว่าง +X และ +Y
+/- 180°	... แกน X ทางลบ
- 270°	... แกน Y ทางบวก

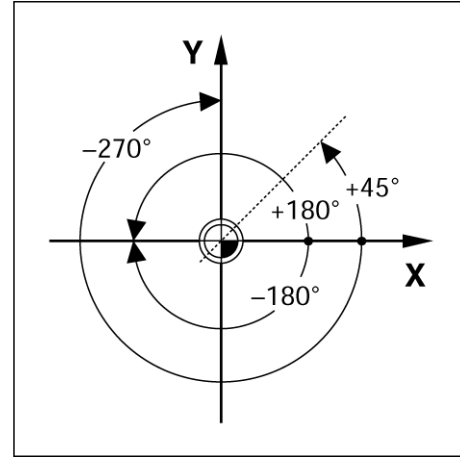

### ตัวเข้ารหัสตำแหน่ง

ตัวเข้ารหัสจาก การส่งข้อมูลตำแหน่ง  
 จะแปลงการเคลื่อนที่ของแกนเครื่องจักรให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ND 780  
 จะประเมินผลสัญญาณเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและคำนวณตำแหน่งจริงของแกนเครื่องจักรซึ่งแสดง  
 ด้งเป็นค่าตัวเลขบนหน้าจอ

หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ตำแหน่งที่คำนวณได้จะไม่ตรงกับตำแหน่งจริง  
 คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้อีกครั้ง  
 โดยใช้เครื่องหมายอ้างอิงบนตัวเข้ารหัสตำแหน่งและคุณสมบัติการประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง  
 อิงของ ND 780 (อ้างอิง) เมื่อระบบจ่ายไฟกลับคืนสู่สภาวะปกติ

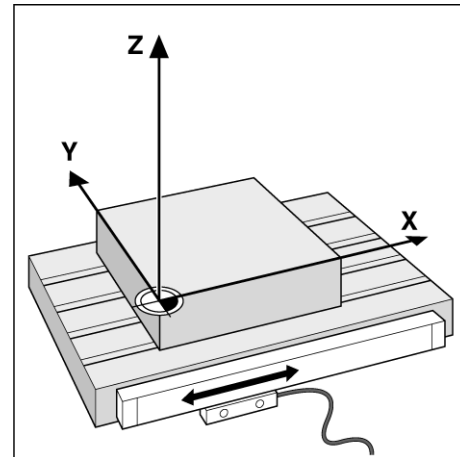

## เครื่องหมายอ้างอิงของตัวเข้ารหัส

โดยปกติตัวเข้ารหัสจะประกอบด้วยเครื่องหมายอ้างอิงตั้งแต่หนึ่งเครื่องหมายขึ้นไป ซึ่งคุณสมบัตการประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงของ ND 780 นำไปใช้ในการสร้างตำแหน่งจุดอ้างอิงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เกิดระบบจ่ายไฟขัดข้อง มีตัวเลือกหลักสำหรับเครื่องหมายอ้างอิงอยู่ 2 ตัวเลือก คือ แบบตายตัว และแบบเข้ารหัสระยะ

ตัวเข้ารหัสที่มีเครื่องหมายอ้างอิงแบบเข้ารหัสระยะจะมีเครื่องหมายที่ถูกแยกโดยรูปแบบการเข้ารหัสที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอนุญาตให้ ND 780 ใช้คู่ของเครื่องหมายใดๆ ตลอดความยาวของตัวเข้ารหัสเพื่อสร้างตำแหน่งจุดอ้างอิงก่อนหน้าขึ้นอีกครั้ง การตั้งค่านี้นี้หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่เคลื่อนตำแหน่งในระยะสั้นๆ บริเวณใดก็ได้บนตัวเข้ารหัส เพื่อสร้างตำแหน่งจุดอ้างอิงขึ้นอีกครั้งเมื่อ ND 780 กลับมาทำงานตามปกติ

ตัวเข้ารหัสที่มี เครื่องหมายอ้างอิงแบบตายตัว


จะกำหนดเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายหรือมากกว่าในช่วงห่างที่คงที่

ในการกำหนดจุดอ้างอิงขึ้นใหม่อย่างถูกต้องอีกครั้ง

จำเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายอ้างอิงเครื่องหมายเดียวกัน

ในระหว่างงานประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงตามปกติ

ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวใช้ในการกำหนดจุดอ้างอิงขึ้นครั้งแรก

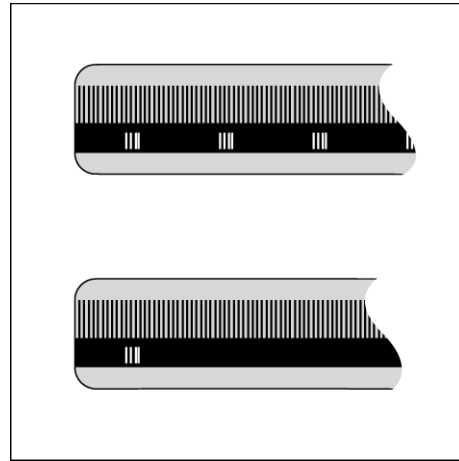


จุดอ้างอิงที่สร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนมาใหม่ได้เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ากลับสู่สภาพปกติ หากเครื่องยังไม่ได้เคลื่อนผ่านเครื่องหมายอ้างอิงดังกล่าวก่อนการกำหนดจุดอ้างอิง

## I – 2 การใช้งานทั่วไปสำหรับ ND 780

### โครงสร้างหน้าจอ

เครื่องหมายแถบสถานะ:

- 1 จุดอ้างอิง
- 2 เครื่องมือ
- 3 อัตราป้อน
- 4 นาฬิกาจับเวลา
- 5 หน่วยวัด
- 6 ค่าจริง
- 7 ระยะเวลาที่ต้องเคลื่อนที่
- 8 ตัวบ่งชี้หน้า
- 9 กำหนด/ค่าศูนย์
- 10 ชื่อแกน
- 11 สัญลักษณ์อ้างอิง
- 12 ชื่อของปุ่ม
- 13 พื้นที่แสดงผล
- 14 ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ (เฉพาะในโหมด ระยะเวลาที่ต้องเคลื่อนที่)

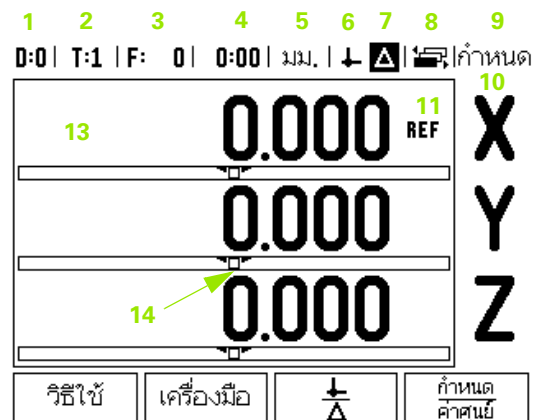

การแสดงผลของ ND 780 เสนอคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดผลผลิตสูงสุดได้จากเครื่องจักรกล แบบควบคุมด้วยมือ

- **แถบสถานะ** - แสดงค่าปัจจุบันของจุดอ้างอิง, เครื่องมือ, อัตราป้อน, เวลานาฬิกาจับเวลา, หน่วยการวัด, ระยะเวลาที่ต้องเคลื่อนที่ (ส่วนเพิ่ม) หรือ สถานะของค่าจริง (สัมบูรณ์), ตัวบ่งชี้หน้า และกำหนด/ค่าศูนย์ โปรดดูรายละเอียดของการตั้งค่าพารามิเตอร์แถบสถานะได้ในหัวข้อ การจัดเตรียมงาน
- **พื้นที่แสดง** - แสดงตำแหน่ง ณ ขณะนี้ของแต่ละแกน อีกทั้งยังแสดงฟอร์ม, ช่อง, บ็อกซ์คำแนะนำ, ข้อความข้อผิดพลาด และหัวข้อวิธีใช้
- **ชื่อแกน** - แสดงแกนของปุ่มแกนที่เกี่ยวข้อง
- **สัญลักษณ์อ้างอิง** - แสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องหมายอ้างอิง
- **ชื่อของปุ่ม** - แสดงฟังก์ชันที่หลากหลายของงานกัดหรืองานกลึง

## การเข้าใช้งานทั่วไป

- ใช้แป้นปุ่มเพื่อป้อนค่าตัวเลขภายในแต่ละช่อง
- ปุ่ม ENTER จะยืนยันการกรอกข้อมูลภายในช่อง และย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม C เพื่อลบการกรอกข้อมูลและข้อความข้อผิดพลาด หรือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ โดยที่มีข้อยกเว้นคือ "ตารางการชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง" จะใช้ปุ่ม C เพื่อบันทึกอินพุตข้อมูล
- ชื่อของ ปุ่ม แสดงฟังก์ชันที่หลากหลายของงานก๊าดหรืองานกลึง โดยสามารถเลือกฟังก์ชันเหล่านี้โดยการกดปุ่มที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตรงใต้ชื่อปุ่มแต่ละปุ่ม มีหน้าฟังก์ชันของปุ่มที่เลือกได้อยู่ 3 หน้า คุณสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย/ขวา ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
- ปุ่มลูกศร ซ้าย/ขวา ใช้เลื่อนไปยังหน้า 1 - 3 ของฟังก์ชันที่เลือกใช้ได้ของปุ่ม หน้าปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยแถบสว่างในแถบสถานะที่ด้านบนของจอภาพ
- ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างช่องต่างๆ ในฟอร์ม และบ็อกซ์รายการต่างๆ ในเมนู ตำแหน่งของเคอร์เซอร์จะย้อนกลับไปด้านบนสุดทันทีที่เลื่อนเคอร์เซอร์ถึงด้านล่างของเมนู


## ภาพรวมทั่วไป

### ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ

เมื่อคุณกำลังเคลื่อนที่ข้ามไปเพื่อแสดงค่าศูนย์ (ในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่) ND 780 จะแสดงตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ

ND 780 แสดงตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบๆ ภายใต้แกนที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมสองรูปกลางช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงตำแหน่งที่กำหนด

สี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ แสดงการเลื่อนของแกน ลูกศรแสดงทิศทางจะปรากฏในสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังกล่าวในขณะที่แกนกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่กำหนด โปรดทราบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะไม่เริ่มเคลื่อนที่ จนกว่าการเลื่อนของแกนเข้าใกล้ตำแหน่งที่กำหนด สำหรับการตั้งค่าตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ see page 29 ภายใต้หัวข้อ การจัดเตรียมงาน

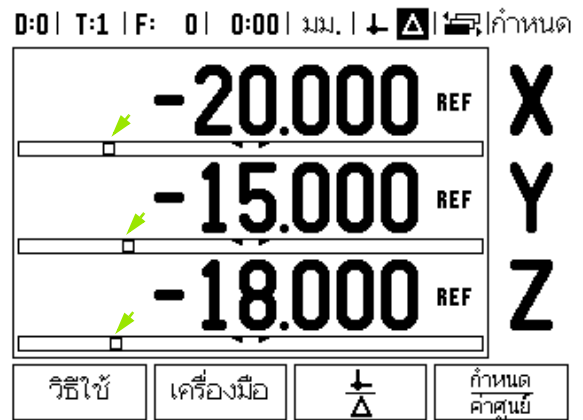

หน้าจอวิธีใช้

คำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกันนี้จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

การเรียกดูคำแนะนำการใช้งาน:




- ▶ กดปุ่มวิธีใช้
- ▶ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในขณะนั้นจะปรากฏขึ้น
- ▶ ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง หากคำอธิบายนั้นใช้เนื้อที่แสดงมากกว่าหนึ่งหน้าจอ

การดูข้อมูลในหัวข้ออื่นๆ:

- ▶ กดปุ่มสารบัญหัวข้อ
- ▶ กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนดูดัชนีทั้งหมด
- ▶ กดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการออกจากคำแนะนำการใช้งาน:

- ▶ กดปุ่ม C

0:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   

หัวข้อวิธีใช้	
2.1	เปิดระบบจ่ายไฟครั้งแรก
2.2	ประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง
2.2.1	เครื่องหมายอ้างอิง
<b>3</b>	<b>โหมดระยะจริงและโหมดระยะที่จะต้องเคลื่อนที่</b>
3.1	การตั้งค่าแกนใหม่
3.2	การตั้งค่าจุดอ้างอิงใหม่ (งานกัด)
3.2.1	ใช้ตัวหาขอบ
3.2.1.1	ขอบ
ดูหัวข้อ	เลื่อนหน้าขึ้น
เลื่อนหน้าลง	






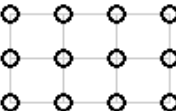
## ฟอร์มอินพุตข้อมูล

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการใช้งานและพารามิเตอร์การตั้งค่าต่างๆ จะถูกป้อนในฟอร์มอินพุตข้อมูล ฟอร์มเหล่านี้จะปรากฏขึ้น เมื่อมีการเลือกใช้คุณสมบัติซึ่งคุณต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม แต่ละฟอร์มจะมีช่องเฉพาะสำหรับป้อนข้อมูลที่จำเป็น

คุณต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยการกดปุ่ม ENTER เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ กดปุ่ม C เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้โดยไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใน บางกรณี เช่น ตารางเครื่องมือ เป็นต้น ปุ่ม C จะถูกใช้แทนปุ่ม ENTER

### ข้อความของบ็อกซ์คำแนะนำ

เมื่อใดก็ตามที่เมนูหรือฟอร์มได้เปิดขึ้น บ็อกซ์คำแนะนำก็จะเปิดขึ้นทันทีทางด้านขวาของเมนูหรือฟอร์ม บ็อกซ์ข้อความนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันที่เลือกไว้ และแสดงคำแนะนำของตัวเลือกที่มีอยู่

D:0   T:2   F: 0   0:00   มม.     	
รูปแบบเส้นตรง	เลือกชนิดของรูปแบบ (แฉวล้ำดับ หรือแบบเฟรม)
ชนิด	
แฉวล้ำดับ	
รูทีหนึ่ง	
X 0.000	
Y 0.000	วิธีใช้
จำนวนรูต่อแฉว	
0	
แฉวล้ำดับ	
แบบเฟรม	

### ข้อความข้อผิดพลาด

ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานกับ ND 780 ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลและจะให้คำอธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด See "ข้อความข้อผิดพลาด" on page 113

การลบข้อความข้อผิดพลาด:

- ▶ กดปุ่ม C



ข้อความข้อผิดพลาดขั้นรุนแรง: การขัดจังหวะเครื่องทำงานไม่ได้

ถ้าได้รับข้อความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้:

- ▶ ปิด ND 780
- ▶ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิด ND 780 ให้ทำงานใหม่
- ข้อความข้อผิดพลาดจะถูกลบออก และการทำงานตามปกติจะดำเนินต่อไป

## เปิดระบบจ่ายไฟ



เปิดสวิตช์ระบบจ่ายไฟ (ตั้งอยู่ด้านหลัง) หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น (ดู รูป ทาง ด้านขวา)  
หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะครั้งแรกสุดที่เปิดระบบจ่ายไฟให้เครื่อง  
ขั้นตอนเหล่านี้อาจดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วโดย ผู้ติดตั้ง

- เลือกภาษาที่เหมาะสมโดยการกดปุ่ม ในจอ ภาษา
- เลือกการใช้งานของคุณ ไม่ว่าจะ เป็น งานกัด หรือ งานกลึง  
การใช้งานของปุม งานกัด/งานกลึง  
จะสลับไปมาระหว่างการตั้งค่า สองค่านี้
- ชั้นถัดไปให้เลือกจำนวนแกนที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม  
ENTER บน เครื่อง

ในกรณีนี้จำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนการใช้งาน DRO ในภายหลังได้  
โดยใช้ การจัดเตรียมการติดตั้ง ที่อยู่ภายใต้ การตั้งค่า ตัวนับ

ขณะนี้ ND 780 พร้อมแล้วสำหรับข้อกำหนดของการตั้งค่าที่เหลือ  
โดยที่เครื่องจะอยู่ในโหมดการทำงาน "สับบูรณ" แต่ละแกนที่ทำงานจะมีเครื่องหมาย "อ้างอิง"  
กะพริบถัดจากแกนนั้นๆ ในหัวข้อต่อไป "การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง"  
จะอธิบายถึงการตั้งค่า คุณสมบัตินี้

### การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง

คุณสมบัติประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงของ ND 780  
จะสร้างความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติอีกครั้งระหว่างตำแหน่งแกนเลื่อนกับค่าที่แสดงที่คุณกำหนด  
ไว้ล่าสุดโดยการตั้งค่าจุดอ้างอิง

หากตัวเข้ารหัสของแกนมีเครื่องหมายอ้างอิง ตัวบ่งชี้ อ้างอิง จะกะพริบ  
หลังจากข้ามเครื่องหมายอ้างอิงไป ตัวบ่งชี้จะหยุดกะพริบ  
และตัวบ่งชี้อ้างอิงจะเปลี่ยนเป็นไม่กะพริบ

### การทำงานโดยไม่มี การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง

คุณสามารถใช้งาน ND 780 ที่ไม่มี การข้ามเครื่องหมายอ้างอิงได้ด้วย กดปุ่ม ไม่มีอ้างอิง  
เพื่อออกจากบ็อกซ์คำสั่งประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงและทำงานต่อ

คุณสามารถข้ามผ่านเครื่องหมายอ้างอิงได้ในภายหลัง  
หากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดจุดอ้างอิง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้อีกครั้ง  
หลังจากระบบจ่ายไฟถูกตัดขาด กดปุ่ม ใช้อ้างอิง  
เพื่อทำให้รอบคำสั่งประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงทำงาน



หากตั้งค่าตัวเข้ารหัสโดยไม่มีเครื่องหมายอ้างอิง  
ตัวบ่งชี้อ้างอิงจะไม่ปรากฏและจุดอ้างอิงจะสูญหายเมื่อระบบจ่ายไฟถูกปิด

Power was off. Press any key to continue.

# ND 780

SOFTWARE VERSION X.X.X  
ID XXXXXX-XX

In  $\leftarrow$  or  $\rightarrow$  screens, press the left or right  
arrow keys for other menu options.

LANGUAGE  
[ENGLISH]

APPLIC.  
[MILL]

AXES  
[3]

HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |  $\leftarrow$   $\rightarrow$  | |

0.000 #EF

X

0.000 #EF

Y

0.000 #EF

Z

เลิกใช้  
อ้างอิง

ไม่  
อ้างอิง

วิธีใช้



**ฟังก์ชัน ใช้/เลิกใช้ อ้างอิง:**

การกดปุ่มเพื่อสลับการใช้ค่า ใช้อ้างอิง/เลิกใช้อ้างอิง  
ที่ปรากฏในระหว่างดำเนินการประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิง  
จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกเครื่องหมายอ้างอิงเฉพาะบนตัวเข้ารหัสได้  
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้ตัวเข้ารหัสกับเครื่องหมายอ้างอิงที่ตายตัว  
เมื่อกดปุ่ม เลิกใช้อ้างอิง รอบคำสั่งประเมินผลจะหยุดชั่วคราวและเครื่องหมายอ้างอิงใดๆ  
ที่ถูกข้ามในขณะที่ตัวเข้ารหัสเคลื่อนที่จะถูกละเว้น เมื่อกดปุ่ม ใช้อ้างอิง  
การดำเนินการประเมินผลจะกลับมาทำงานอีกครั้งและระบบจะเลือกเครื่องหมายอ้างอิงที่ถูกข้าม  
ถัดไป

เมื่อสร้างเครื่องหมายอ้างอิงสำหรับทุกแกนที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม ไม่มี อ้างอิง  
เพื่อยกเลิกการดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องข้ามผ่านเครื่องหมายอ้างอิงของตัวเข้ารหัสทุกตัว  
แต่ให้ข้ามผ่านเฉพาะแกนที่คุณต้องการเท่านั้น ถ้าระบบพบเครื่องหมายอ้างอิงทั้งหมด ND 780  
จะย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงผล DRO โดยอัตโนมัติ



ถ้าคุณไม่ข้ามเครื่องหมายอ้างอิง ND 780 จะไม่เก็บค่าจุดอ้างอิง ซึ่งหมายความว่า  
เราจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างตำแหน่งแกนเคลื่อนกับค่าที่แสดง  
หลังจากการระบายจ่ายไฟถูกตัด (ปิดสวิตช์)



ในการเปิดระบบจ่ายไฟประจำวัน ให้เปิดระบบจ่ายไฟและกดปุ่มใดๆ  
ข้ามเครื่องหมายอ้างอิง (โดยไม่ต้องเรียงลำดับ)

**วิธีอื่น**

เลิกใช้  
อ้างอิง

กดปุ่ม เลิกใช้อ้างอิง และข้ามเครื่องหมายอ้างอิง

ใช้  
อ้างอิง

เลื่อนตัวเข้ารหัสไปยังเครื่องหมายอ้างอิงแบบตายตัวที่ต้องการ กดปุ่ม  
ใช้อ้างอิง และข้ามเครื่องหมายอ้างอิง

**วิธีอื่น**

ไม่มี  
อ้างอิง

**ไม่ข้ามเครื่องหมายอ้างอิง และกดปุ่ม ไม่มีอ้างอิง** หมายเหตุ:  
ในกรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลือกของแกนและค่าที่แสดง  
จะสูญหาย หลังจากการระบายจ่ายไฟถูกตัดขาด



## โหมดการใช้งาน

เครื่อง ND 780 มีโหมดการใช้งาน 2 โหมด คือค่าจริงและโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ โหมดการใช้งานค่าจริงจะแสดงตำแหน่งจริงของเครื่องมือ ณ ขณะนี้ ซึ่งสัมพันธ์กับจุดอ้างอิงที่ใช้อยู่ ในโหมดนี้

การเคลื่อนที่ทั้งหมดทำได้โดยการเลื่อนเครื่องมือจนกระทั่งค่าที่แสดงบนจอภาพตรงกันกับตำแหน่งที่กำหนดตามที่ต้องการ

การใช้โหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ทำให้คุณเข้าสู่ระยะที่ต้องเคลื่อนที่ได้โดยง่าย โดยการเคลื่อนที่ซ้ำไปเพื่อแสดงค่าศูนย์ เมื่อทำงานภายในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ คุณสามารถป้อนค่าพิกัดที่กำหนดในการวัดขนาดแบบค่าสัมบูรณ์ หรือแบบส่วนเพิ่ม

ในขณะที่อยู่ในโหมดค่าจริง ถ้า ND 780 ถูกตั้งค่าสำหรับการใช้งานงานกัด เฉพาะการชดเชยความยาวเครื่องมือเท่านั้นที่ทำงาน ในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ จะสามารถใช้ได้ทั้งค่าการชดเชยรัศมีและความยาว เพื่อดำเนินระยะของ “ระยะที่ต้องเคลื่อนที่” ที่ต้องใช้เพื่อให้ถึงตำแหน่งที่กำหนดตามที่ต้องการ โดยสัมพันธ์กับขอบของเครื่องมือซึ่งใช้ในการวัด

หาก ND 780 ถูกตั้งค่าสำหรับเครื่องกลึง การชดเชยเครื่องมือทั้งหมดจะใช้ทั้งในโหมดค่าจริงและโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่

กดปุ่มค่าจริง/ระยะที่ต้องเคลื่อนที่เพื่อสลับไปมาระหว่างสองโหมดนี้ ในการดูฟังก์ชันของปุ่มไม่ว่าจะเป็นโหมดค่าจริง หรือโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ จะใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา

สำหรับงานกลึงมีวิธีการใช้งานอย่างรวดเร็วสำหรับการควบคุมตำแหน่งแกน Z ในระบบ 3 แกน

 
### จัดเตรียม

ND 780 มีการจัดประเภทสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์การใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ จัดเตรียมงาน และจัดเตรียมการติดตั้ง

พารามิเตอร์จัดเตรียมงานจะใช้เพื่อจัดความต้องการใช้งานเครื่องจักรที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน จัดเตรียมการติดตั้งจะใช้เพื่อสร้างพารามิเตอร์ตัวเข้ารหัส การแสดงผล และการติดต่อสื่อสาร

คุณสามารถเข้าใช้เมนู จัดเตรียมงาน โดยการกดปุ่ม จัดเตรียม เมื่ออยู่ในเมนูจัดเตรียมงาน มีปุ่มให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้:

- **จัดเตรียมการติดตั้ง:** กดเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้ง See "พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้ง" on page 87.
- **นำเข้า/ส่งออก:** กดเพื่อเริ่มต้นการนำเข้าหรือการส่งออกพารามิเตอร์การใช้งาน See "นำเข้า/ส่งออก" on page 31.
- **วิธีใช้:** จะเปิดวิธีใช้ออนไลน์



0:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | |

จัดเตรียมงาน		วิธีใช้	
หน่วยวัด	กำหนดหน่วยวัดในขณะที่ทำงานสำหรับการวัดขนาดแบบเส้นตรงและแบบมุม	จัดเตรียมการติดตั้ง	รับเข้าส่งออก
สเกลแฟกเตอร์			
ตัวหาขอบ			
เส้นผ่าศูนย์กลางของแ			
ค่าเอาต์พุตที่วัดได้			
แสดงตำแหน่งด้วยภาพ			
การตั้งค่าแถบสถานะ			
นาฬิกาจับเวลา			



## พารามิเตอร์จัดเตรียมงาน

ในการดูและเปลี่ยนพารามิเตอร์จัดเตรียมงาน ให้ใช้ปุ่ม ลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนแถบสีไปยังพารามิเตอร์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม ENTER

### หน่วย



ฟอร์ม หน่วย ใช้สำหรับระบุการแสดงผลหน่วยและรูปแบบที่ต้องการ ระบบจะเปิดขึ้นและใช้การตั้งค่าเหล่านี้

- ▶ นิ้ว/มม. - ค่าการวัดต่างๆ จะถูกแสดงและป้อนในหน่วยการวัดที่เลือกในช่อง แบบเส้นตรง เลือกระหว่างนิ้วหรือมิลลิเมตร โดยการกดปุ่มนิ้ว/มม. คุณสามารถเลือกหน่วยวัดโดยการกดปุ่ม นิ้ว/มม. ไม่ว่าจะป้อนในโหมดค่าจริง หรือระยะที่ต้องเคลื่อนที่
- ▶ องศาศนนิยม หรือ เรเดียน - ช่องแบบมุมมีผลต่อการแสดงผลมุมและการป้อนค่าลงในฟอร์ม เลือกระหว่าง องศาศนนิยม หรือ เรเดียน โดยใช้ปุ่มนี้

### สเกลแฟกเตอร์

สเกลแฟกเตอร์ใช้สำหรับการปรับสัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ค่าการเคลื่อนที่ของตัวเข้ารหัสทั้งหมดจะถูกนำมาคูณด้วยสเกลแฟกเตอร์ ค่าสเกลแฟกเตอร์ 1.0 จะสร้างชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากับการวัดขนาดบนแบบพิมพ์.

- ▶ ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนค่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์ ช่วงตัวเลขคือ 0.1000 ถึง 10.000 คุณยังสามารถป้อนค่าติดลบได้อีกด้วย
- ▶ การตั้งค่าสเกลแฟกเตอร์จะยังคงอยู่ในรอบของระบบจ่ายไฟ
- ▶ เมื่อสเกลแฟกเตอร์คือค่าอื่นนอกจาก 1 สัญลักษณ์สเกล ∇ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงแทน
- ▶ ปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน จะใช้เพื่อยกเลิกสเกลแฟกเตอร์ในขณะนั้น

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |

สเกลแฟกเตอร์	
-สเกลแฟกเตอร์-	
X	ไม่ทำงาน
Y	ไม่ทำงาน
Z	ไม่ทำงาน
<p>ระบุสเกลแฟกเตอร์ให้ชิ้นงานใหญ่ขึ้น เล็กลง หรือทำมีเรอร์ส่วนงาน</p> <p>เมื่อสเกลแฟกเตอร์ถูกกำหนดให้ทำงาน ตัวบ่งชี้ ∇</p>	
ทำงาน ไม่ทำงาน	วิธีใช้



มิเรอร์



สเกลแฟกเตอร์ -1.00 จะสร้างมิเรอร์อิมเมจของชิ้นงาน  
คุณสามารถทำมิเรอร์และปรับขนาดชิ้นงานได้พร้อมกัน (see page 65)

ตัวค้นหาขอบ (การใช้งานงานกัดเท่านั้น)

ค่าชดเชยของเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของตัวค้นหาขอบจะกำหนดในฟอร์มนี้  
ทั้งสองค่าอยู่ในหน่วยตามที่ระบุไว้ในฟอร์ม

- ▶ ปุ่มตัวเลขจะใช้เพื่อป้อนค่าของเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาว  
ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางต้องมากกว่าศูนย์ ความยาวเป็นค่าที่มีเครื่องหมาย (ลบหรือบวก)
- ▶ ปุ่มจะมีเพื่อชี้ให้เห็นหน่วยวัดสำหรับการวัดขนาดตัวค้นหาขอบ

ค่าตัวค้นหาขอบจะยังคงอยู่ในรอบของระบบจ่ายไฟ

แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง

เลือก แกนเส้นผ่าศูนย์กลาง เพื่อกำหนดว่าจะให้แกนใดแสดงคาร์ตีสมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง  
ทำงาน ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งแกนจะแสดงเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง เมื่อใช้ตัวเลือก ไม่ทำงาน  
ระบบจะไม่ใช้คุณสมบัติคาร์ตีสมี/เส้นผ่าศูนย์กลาง. คุณสมบัตินี้/เส้นผ่าศูนย์กลาง see page  
80 สำหรับการใช้งานงานกลึง

- ▶ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แกนเส้นผ่าศูนย์กลางและกด ENTER
- ▶ เคอร์เซอร์จะอยู่ในช่อง X กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติ  
โดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่คุณต้องการสำหรับแกนนั้น
- ▶ กดปุ่ม ENTER

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | |

เส้นผ่าศ.ก.ของแกน		กำหนดให้ ทำงาน เพื่อแสดงตำแหน่งเป็นคาร์ตีสมี หรือค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ใช้ปุ่ม <b>Rx</b> เพื่อเลือกคาร์ตีสมี หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศ.ก.ของแกน		
X	ทำงาน	
Z0	ไม่ทำงาน	
Z	ไม่ทำงาน	
ทำงาน		
ไม่ทำงาน		วิธีใช้



### เอาต์พุตค่าที่วัดได้

ด้วยคุณสมบัติเอาต์พุตค่าที่วัดได้

ค่าตำแหน่งการแสดงผลและการวัดค่าการตรวจสอบในปัจจุบันสามารถส่งผ่านพอร์ตอนุกรมได้ คุณสามารถเปิดใช้อเอาต์พุตของตำแหน่งที่แสดง ณ ขณะนี้ผ่านสัญญาณฮาร์ดแวร์ภายนอก หรือผ่านคำสั่ง (Ctrl B) ที่ส่งไปยัง ND 780 ผ่านพอร์ตอนุกรม

ฟอร์มเอาต์พุตที่วัดค่าได้ถูกใช้เพื่อกำหนดเอาต์พุตข้อมูล ระหว่างตรวจสอบการทำงานต่างๆว่าทำงาน หรือ ไม่ทำงาน อีกทั้งยังใช้เพื่อกำหนดตัวเลือกหยุดแสดงชั่วคราว

- ▶ การตรวจสอบเอาต์พุตข้อมูล (งานกีดเท่านั้น) - อาจตั้งค่าเป็นทำงาน หรือไม่ทำงาน ก็ได้ เมื่อเลือกเป็น ทำงาน ข้อมูลการวัดจะเอาต์พุต เมื่อการใช้งานการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์
- ▶ หยุดแสดงชั่วคราว - กำหนดให้เป็น:

- ไม่ทำงาน - จอแสดงผลจะไม่หยุด ระหว่างการแสดงผลของค่าที่วัดได้
- ทำงานพร้อมกัน - จอแสดงผลจะหยุด ระหว่างการแสดงผลของค่าที่วัดได้และยังคงหยุด ในขณะที่อินพุตแบบสวิตซ์ซึ่งยังทำงาน
- หยุดชั่วคราว - จอแสดงผลจะหยุด แต่จะมีการปรับค่า เมื่อแสดงเอาต์พุตของค่าที่วัดได้ทุกครั้ง

โปรดอ้างอิงที่หัวข้อเอาต์พุตค่าที่วัดได้ในคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลเอาต์พุต

### ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ

ฟอร์มตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ



จะใช้เพื่อกำหนดค่ากราฟแท่งซึ่งแสดงอยู่ภายใต้การแสดงผลของแกนในโหมดคาร์ระยะที่ต้องเคลื่อนที่แต่ละแกนจะมีช่วงของแกนเฉพาะของตน

- ▶ กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน เพื่อใช้งานหรือเริ่มต้นการป้อนค่าโดยใช้ปุ่มตัวเลข บ็อกซ์ตำแหน่งปัจจุบันจะเริ่มต้นเคลื่อนที่เมื่อตำแหน่งอยู่ในช่วงที่กำหนด

### การตั้งค่าแถบสถานะ

แถบสถานะ คือ แถบที่แยกเป็นส่วนๆ ทางด้านบนของหน้าจอซึ่งจะแสดงค่าจุดอ้างอิง, เครื่องมือ, อัตราป้อน, นาฬิกาจับเวลา และ ตัวบ่งชี้หน้าในขณะนั้น

- ▶ กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน สำหรับแต่ละการตั้งค่าที่คุณต้องการให้แสดง

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |

แสดงตำแหน่งด้วยภาพ		กำหนดช่วงที่ใช้บนตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยกราฟแท่ง บ็อกซ์ตำแหน่งปัจจุบันจะเริ่มต้นเคลื่อนที่เมื่อตำแหน่งอยู่ในช่วงที่กำหนด								
ช่วง	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: right;">X</td> <td style="width: 10%; background-color: black; color: white;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Y</td> <td style="background-color: black; color: white;"> </td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Z</td> <td style="background-color: black; color: white;"> </td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> </table>		X		5.000	Y		5.000	Z	
X		5.000								
Y		5.000								
Z		5.000								
ทำงาน ไม่ทำงาน		วิธีใช้								




**นาฬิกาจับเวลา**

นาฬิกาจับเวลาจะแสดง ชั่วโมง (h), นาที (m), วินาที (s)  
 การทำงานจะเหมือนนาฬิกาจับเวลาทั่วไปที่แสดงเวลาที่ผ่านไป (นาฬิกาเริ่มจับเวลาจาก 0:00:00)

ช่อง เวลาที่ผ่านไป จะแสดงเวลาสะสมรวมของแต่ละช่วง

- ▶ กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ช่องสถานะจะแสดงข้อความ กำลังทำงานอยู่  
 กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดเวลาที่กำลังผ่านไป
- ▶ กด ตั้งค่าใหม่ เพื่อตั้งค่าเวลาที่ผ่านไปใหม่  
 การตั้งค่าใหม่จะหยุดนาฬิกาถ้านาฬิกา กำลังทำงานอยู่



การกดปุ่มจุดทศนิยมขณะที่อยู่ในโหมดทำงาน จะหยุดและเริ่มนาฬิกาใหม่  
 การกดปุ่มศูนย์จะรีเซ็ตนาฬิกา

**สวิตช์ควบคุมแบบรีโมท**

สวิตช์ควบคุมแบบรีโมท จะกำหนดพารามิเตอร์เพื่อให้สวิตช์ภายนอก (แบบสายห้อย หรือสวิตช์ที่เท้า) สามารถทำงานใดๆ หรือฟังก์ชันทั้งหมดดังต่อไปนี้: เอาต์พุตข้อมูล, ค่าศูนย์ และรู๊ดไป โปรดอ้างอิงที่หัวข้อที่ II

สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อสวิตช์ควบคุมแบบรีโมทผ่านอินพุต ตัวค้นหาขอบแบบต่อสายดิน See "การเชื่อมต่อเอาต์พุตของตัวค้นหาขอบและสัญญาณอินพุต" on page 86

- เอาต์พุตข้อมูล - เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งออกไปที่พอร์ตอนุกรม หรือเพื่อพิมพ์ค่าตำแหน่ง ขณะนี้
- ค่าศูนย์ - เพื่อให้แกนตั้งแต่นั่งแกนขึ้นไปเป็นค่าศูนย์  
 (ถ้าคุณอยู่ในโหมดค้ำระยะที่ต้องเคลื่อนที่ จะทำให้ค้ำระยะที่ต้องเคลื่อนที่แสดงเป็นค่าศูนย์ ถ้าอยู่ในโหมดค่าจริงจะทำให้จุดอ้างอิงเป็นค่าศูนย์)
- รู๊ดไป - เพื่อเคลื่อนที่ไปที่รู๊ดไปภายในรูปแบบ (เช่น รูปแบบรู)
  - ในขณะที่อยู่ในช่อง เอาต์พุตข้อมูล กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน ไปที่ ทำงาน เพื่อส่งค่าตำแหน่งปัจจุบันผ่านพอร์ตอนุกรม เมื่อสวิตช์ปิดอยู่
  - ในขณะที่อยู่ในช่อง ค่าศูนย์ ให้กดปุ่มแกนที่เหมาะสมเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่าศูนย์ของตำแหน่งการแสดงแกน เมื่อสวิตช์ปิดอยู่
  - ในขณะที่อยู่ในช่อง รู๊ดไป ให้กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน ไปที่ ทำงาน เพื่อเคลื่อนที่ไปที่รู๊ดไปภายในรูปแบบ



**การปรับค่าคอนโซล**

คุณสามารถปรับค่าความสว่างของไฟ LCD และความเข้มสำหรับคอนโซลนี้ได้  
เมื่ออยู่ในโหมดค่าจริง หรือโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง  
สามารถใช้เพื่อปรับค่าความเข้มของ LCD  
ฟอร์มนี้ใช้กำหนดค่าใหม่เอาต์เมื่อไม่มีการใช้งานของการพักหน้าจอ

การตั้งค่าการพักหน้าจอคือระยะเวลาที่ระบบอยู่ในสถานะไม่มีการใช้งาน ก่อนที่จะปิดจอ LCD  
เวลาเมื่อไม่มีการใช้งานอาจกำหนดเป็น 30 ถึง 120 นาที  
การพักหน้าจอสามารถยกเลิกในรอบระบบจ่ายไฟขณะนั้นได้

**ภาษา**



ND 780 รองรับหลายภาษา ในการเปลี่ยนภาษาที่เลือก ให้ทำดังนี้:

- ▶ กดปุ่ม ภาษา จนกระทั่งภาษาที่ต้องการเลือกปรากฏบนปุ่มและฟอร์ม
- ▶ กด ENTER เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

**นำเข้า/ส่งออก**

ข้อมูลพารามิเตอร์การใช้งานสามารถนำเข้าหรือส่งออกผ่านพอร์ตอนุกรม

- ▶ กดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก ในหน้าจอจัดเตรียม
- ▶ ปุ่ม นำเข้า และ ส่งออก มีให้ใช้งานในหน้าจอ ตารางเครื่องมืองานกัก ด้วย
- ▶ กดปุ่ม นำเข้า เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลพารามิเตอร์การใช้งานหรือตารางเครื่องมือจากคอมพิวเตอร์
- ▶ กดปุ่ม ส่งออก เพื่ออัปโหลดข้อมูลพารามิเตอร์การใช้งานปัจจุบันหรือตารางเครื่องมือไปยังคอมพิวเตอร์
- ▶ ในการออกจากโปรแกรม กดปุ่ม C

0:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |


จัดเตรียมตัวเข้ารหัส			
<b>อินพุต X1</b>		กำหนดการตั้งค่าพารามิเตอร์ตัวเข้ารหัสสำหรับ ทุกๆ สเกลอินพุต	
<b>อินพุต X2</b>			
<b>อินพุต X3</b>			
จัดเตรียม งาน	รับเข้า ส่งออก		วิธีใช้



## ภาพรวมฟังก์ชันของปุ่มของการใช้งานทั่วไป

มีหน้าของการเลือกฟังก์ชันของปุ่มอยู่ 3 หน้า ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแต่ละหน้า ตัวบ่งชี้หน้าในแถบสถานะจะแสดงแนวการวางหน้าหน้าที่มีสีมืดทึบแสดงถึงหน้าที่คุณกำลังอยู่ในขณะนั้น แต่ละปุ่มจะมีหน้าอ้างอิงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปุ่ม หน้า 1	ฟังก์ชันของปุ่ม	เครื่องหมายปุ่ม
วิธีใช้	เปิดคำแนะนำวิธีใช้บนหน้าจอ (Page 22)	วิธีใช้
เครื่องมือ	เปิดตารางเครื่องมือ (Page 39 สำหรับงานกัด และ Page 74 สำหรับงานกลึง)	เครื่องมือ
ค่าจริง/ ระยะที่ต้องเคลื่อนที่	สลับการแสดงผลระหว่างโหมดการใช้งาน คือ ค่าจริง/ระยะที่ต้องเคลื่อนที่ (Page 21)	$\frac{1}{\Delta}$
กำหนด/ค่าศูนย์	สลับไปมาระหว่างฟังก์ชันกำหนดค่าศูนย์ต่าง ๆ ใช้กับปุ่มแกนเฉพาะแต่ละแกน (Page 34)	กำหนด ค่าศูนย์
ปุ่ม หน้า 2	ฟังก์ชันของปุ่ม	เครื่องหมายปุ่ม
จุดอ้างอิง	เปิดฟอร์ม จุดอ้างอิง เพื่อกำหนดจุดอ้างอิงของแต่ละแกน (Page 45)	จุดอ้างอิง
ค่าต้น	เปิดฟอร์ม ค่าต้น คุณสามารถใช้ฟอร์มนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งที่กำหนด นี่คือฟังก์ชันระยะที่ต้องเคลื่อนที่ (Page 53)	ค่าต้น
1/2 (เฉพาะฟังก์ชันงานกัดเท่านั้น)	ใช้เพื่อแบ่งตำแหน่งปัจจุบันเป็นสองส่วน (Page 59)	1/2
คุณสมบัติ	เปิดฟอร์ม รูปแบบวงกลม และ รูปแบบเส้นตรง (Page 62) เปิดฟอร์ม งานกัดเฉียง และงานกัดโค้ง (Page 68)	คุณสมบัติ
Rx (เฉพาะฟังก์ชันเครื่องกลึงเท่านั้น)	ปุ่มนี้จะสลับไปมาระหว่างการแสดงผลรัศมีและเส้นผ่าศูนย์กลาง (Page 80)	R <sub>x</sub>

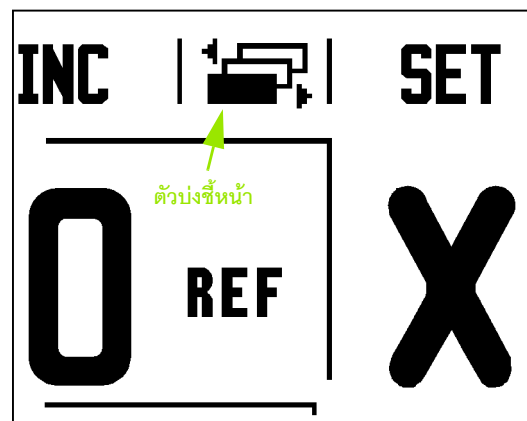



ปุ่ม หน้า 3	ฟังก์ชันของปุ่ม	เครื่องหมายปุ่ม
จัดเตรียม	เปิดเมนู จัดเตรียมงาน และให้มีการเข้าใช้ปุ่ม จัดเตรียมการติดตั้ง (Page 26)	จัดเตรียม
ใช้อ้างอิง	กดเมื่อพร้อมที่จะกำหนดเครื่องหมายอ้างอิง (Page 25)	ใช้อ้างอิง
คำนวณ	เปิดฟังก์ชันเครื่องคำนวณ (Page 35)	คำนวณ
นิ้ว/มม.	สลับไปมาระหว่างหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร (Page 27)	นิ้ว มม.



## รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปของปุ่ม

หมวดนี้แสดงรายละเอียดของฟังก์ชันของปุ่มซึ่งเหมือนกัน ไม่ว่า ND 780 จะถูกตั้งค่าสำหรับการใช้งานงานกัดหรืองานกลึง

### ปุ่มกำหนดค่าศูนย์

ปุ่ม กำหนดค่าศูนย์ คือปุ่มซึ่งกำหนดผลของการกดปุ่ม แกน

ปุ่มนี้คือปุ่มที่สลับการใช้งานไปมาระหว่าง กำหนด และ ค่าศูนย์

สถานะปัจจุบันจะแสดงให้เห็นในแถบสถานะ

เมื่อสถานะคือ กำหนด และ ND 780 อยู่ในโหมดค่าจริง การเลือกปุ่มแกนจะเปิดฟอร์มจุดอ้างอิงสำหรับแกนที่ถูกเลือก ถ้า ND 780 อยู่ในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ ฟอรัม ค่าต้น จะเปิด


เมื่อสถานะเป็นค่าศูนย์ และ ND 780 อยู่ในโหมด ค่าจริง

การเลือกปุ่มแกนจะกำหนดจุดอ้างอิงสำหรับแกนนั้น ให้เป็นศูนย์ ณ ตำแหน่งขณะนั้น

ถ้าอยู่ในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่ ค่าระยะที่ต้องเคลื่อนที่ ณ ขณะนี้จะถูกกำหนดให้เป็นศูนย์



ถ้า ND 780 อยู่ในโหมดค่าจริงและสถานะของ กำหนด/ค่าศูนย์ คือ ค่าศูนย์ การกดปุ่มแกนใดๆ จะตั้งค่าจุดอ้างอิง ณ ขณะนี้ใหม่เป็นค่าศูนย์ ณ ตำแหน่งปัจจุบันสำหรับแกนนั้น

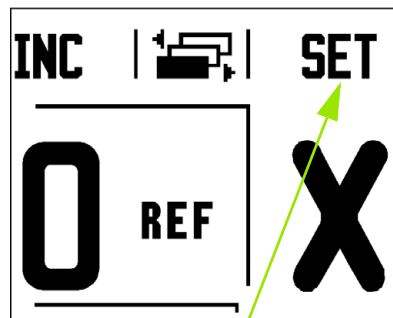

ตัวบ่งชี้กำหนด/ค่าศูนย์



## ป้อนค่านวน

เครื่องคำนวณของ ND 780

สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทั้งด้านการคำนวณเลขพื้นฐานไปจนถึงตรีโกณมิติที่ซับซ้อน และการคำนวณรอบต่อนาที (RPM)

กดปุ่ม คำนวน เพื่อเข้าสู่ปุ่ม มาตรฐาน/ตรีโกณ และปุ่มRPM ปุ่ม คำนวน จะแสดงอยู่ที่ฟอร์มอินพุตด้วย เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องทำการคำนวณ ในขณะที่ป้อนอินพุตข้อมูล



เมื่อคุณต้องการป้อนค่าที่มีการคำนวณมากกว่าหนึ่งครั้งลงในช่องตัวเลข เครื่องคำนวณจะเริ่มจากการคูณ และการหาร ก่อนการบวก และการลบ ถ้าคุณป้อนค่า  $3 + 1 / 8$  ระบบจะหารค่าหนึ่งด้วยค่าแปดแล้วบวกด้วยสาม ผลลัพธ์คือ 3.125

ฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวดำเนินการด้านตรีโกณทั้งหมด รวมทั้งค่ายกกำลังสอง และรากที่สอง เมื่อได้ก็ตามที่คุณค่านวน SIN, COS หรือ TAN ของมุม ให้ป้อนค่ามุมเป็นอันดับแรก แล้วกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง



ค่ามุมจะใช้การเลือกรูปแบบองศาหรือนิยม หรือเรเดียน ณ ขณะนี้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

-20.000	REF	X
-15.000	REF	Y
-18.000	REF	Z

มาตรฐาน ตรีโกณมิติ	RPM		
-----------------------	-----	--	--

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | |

เครื่องคำนวณ	กดปุ่มลูกศรซ้ายและขวา สำหรับการใส่เครื่องคำนวณแบบอื่นๆ
ค่า	

+	-	×	÷
---	---	---	---





## เครื่องคำนวณ RPM

เครื่องคำนวณ RPM ใช้สำหรับหาค่า RPM (หรือความเร็วการเซาะผิว) โดยอ้างอิงจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือ (ส่วนของเครื่องมือ หากเป็นงานกลึง) ที่กำหนดค่าที่แสดงในรูปแบบนี้เป็นเพียงแค่ว่าอย่างเท่านั้น ตรวจสอบกับคู่มือของผู้ผลิตเครื่องมือของคุณเพื่อตรวจสอบช่วงความเร็วแกนของเครื่องมือ

- ▶ กด คำนวณ
- ▶ กดปุ่ม RPM เพื่อเปิดฟอร์ม เครื่องคำนวณ RPM
- ▶ เครื่องคำนวณ RPM จะต้องใช้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือในการคำนวณ ใช้ปุ่มตัวเลขบนตัวเครื่อง เพื่อป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีค่าเริ่มต้นเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือในขณะนั้น ถ้าไม่มีการป้อนค่าสุดท้ายในการจ่ายไฟรอบนี้ ค่าเริ่มต้นคือ ค่า 0
- ▶ ถ้าจำเป็นต้องใช้ค่าความเร็วที่ผิว ให้ป้อนค่าโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนตัวเครื่อง เมื่อป้อนความเร็วที่ผิวแล้ว เครื่องจะคำนวณ RPM ที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่ออยู่ในช่องความเร็วที่ผิว ปุ่มที่มีอยู่จะใช้สำหรับเปิดวิธีใช้ออนไลน์ คุณอาจตรวจสอบในตารางเพื่อหาช่วงความเร็วที่ผิวที่แนะนำสำหรับวัสดุที่จะใช้งานบนเครื่อง

- ▶ กดปุ่ม หน่วย เพื่อให้เห็นหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตร
- ▶ คุณสามารถปิดฟอร์ม เครื่องคำนวณ RPM โดยการกดปุ่ม C ซึ่งจะบันทึกข้อมูลในปัจจุบันด้วย

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   |

เครื่องคำนวณ RPM		ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือ หรือชิ้นงานที่หมุน ค่าความเร็วที่ผิวจะถูกคำนวณ
เส้นผ่าศูนย์กลาง	5.0000 มม.	
ความเร็วที่ผิว	47.1239 M/MIN	
ค.ร.รอบของแกนเพลลา	3000.0 RPM	
หน่วยวัด		วิธีใช้



## ปุ่มเครื่องคำนวณความเร็ว

(เฉพาะงานกลึงเท่านั้น)

คุณสามารถคำนวณความเร็วได้ด้วยการป้อนค่าขนาดจากแบบพิมพ์หรือด้วยการแตะชิ้นงานที่เรียวด้วยเครื่องมือหรือตัววัด

ใช้เครื่องคำนวณความเร็วเพื่อคำนวณมุมของความเร็ว

ค่าที่ป้อน:

สำหรับอัตราส่วนความเร็ว การคำนวณต้องการค่า:

- การเปลี่ยนแปลงในรัศมีของความเร็ว
- ความยาวของความเร็ว

สำหรับการคำนวณความเร็วซึ่งใช้ทั้งเส้นผ่าศูนย์กลาง (D1, D2) และความยาวนั้นต้องการค่า:

- เส้นผ่าศูนย์กลางเริ่มต้น
- เส้นผ่าศูนย์กลางสุดท้าย
- ความยาวของความเร็ว

### คำนวณ

กดปุ่ม คำนวณ

คุณจะได้สังเกตเห็นว่าการเลือกปุ่มได้เปลี่ยนไป และในขณะนี้ได้รวมฟังก์ชันเครื่องคำนวณความเร็วไว้ด้วย

### ความยาว D1/D2

ความเร็ว:  
D1/D2/L

การคำนวณมุมความเร็วโดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวระหว่างนั้น กดปุ่ม ความเร็ว: D1/D2/L จุดเรียวจุดที่หนึ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ให้เลือกระหว่างการป้อนค่าจุดหนึ่งด้วยการใช้ปุ่มตัวเลขแล้วกด ENTER, หรือการใช้เครื่องแตะจุดๆ หนึ่งแล้วกด บันทึก ดำเนินการขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับช่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมื่อใช้ปุ่ม หมายเลข มุมความเร็วจะได้รับการคำนวณโดยอัตโนมัติ ในการป้อนข้อมูลตัวเลข ให้ป้อนข้อมูลในช่อง ความยาว แล้วกด ENTER ค่ามุมความเร็วจะปรากฏในช่อง มุม

### อัตราส่วนความเร็ว

ความเร็ว:  
อัตราส่วน

ในการคำนวณมุมโดยใช้อัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้อัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความยาว กดปุ่มความเร็ว: อัตราส่วน ใช้ปุ่มตัวเลข ป้อนค่าข้อมูลลงในช่อง ค่า 1 และ ค่า 2 กด ENTER หลังจากการเลือกแต่ละครั้ง ค่าอัตราส่วนที่คำนวณได้และมุมจะปรากฏในช่องของค่านั้นๆ

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

เครื่องคำนวณความเร็ว		ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลางค่าที่หนึ่ง	
เส้นผ่าศูนย์กลาง			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
ความยาว	25.0000		
มุม	5.7106°	หมายเหตุ	วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

เครื่องคำนวณความเร็ว		ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลางค่าที่สอง	
เส้นผ่าศูนย์กลาง			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
ความยาว	25.0000		
มุม	5.7106°	หมายเหตุ	วิธีใช้



## I-3 การใช้งานเฉพาะงานกัด

### รายละเอียดของฟังก์ชันของปุ่ม

ในหมวดนี้จะอธิบายการใช้งานและฟังก์ชันของปุ่มเฉพาะที่ใช้กับงานกัดเท่านั้น ฟังก์ชันของปุ่มจะเหมือนกันสำหรับการใช้งานทั้งของงานกัดหรืองานกลึง

#### ปุ่มเครื่องมือ



ปุ่มจะเปิด ตารางเครื่องมือ และให้เข้าใช้ฟอร์ม เครื่องมือ สำหรับการป้อนค่าพารามิเตอร์เครื่องมือ ND 780 สามารถเก็บค่าเครื่องมือได้ถึง 16 รายการ ในตารางเครื่องมือ

#### ตารางเครื่องมือ

ตารางเครื่องมือของ ND 780 เป็นวิธีที่สะดวกในการเก็บเครื่องมือและข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว หน่วยของกาววัด (นิ้ว/มม.) ชนิดของเครื่องมือ ทิศทางการหมุน และความเร็ว RPM

ปุ่มต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ในขณะที่อยู่ในฟอร์ม ตารางเครื่องมือ หรือในแต่ละฟอร์มข้อมูลเครื่องมือแต่ละชนิด:

ฟังก์ชัน	ปุ่ม
ปุ่มนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การชดเชยความยาวเครื่องมือทั้งหมดกับแกนใด ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือจะถูกใช้ต่อมาเพื่อชดเชยสองแกนที่เหลือ	<b>TOOL AXIS [Z]</b>
กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ไฟลิวีธีใช้ที่มีอยู่	<b>วิธีใช้</b>
กดเพื่อป้อนค่าการชดเชยความยาวเครื่องมือโดยอัตโนมัติ มีเฉพาะในช่องความยาวเครื่องมือเท่านั้น	<b>คำนวณ ความยาว</b>
ปุ่มนี้ใช้เปิดฟอร์ม ชนิดเครื่องมือ สำหรับการเลือก มีเฉพาะในช่องชนิด	<b>ชนิด เครื่องมือ</b>

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |   

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)		
1		
2	2.2000/	1.000 MM F
3	1.1000/	1.000 MM BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM BORE HD F
5		
6	2.0000/	1.000 MM CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM N
8		




<b>TOOL AXIS [X]</b>			<b>HELP</b>
----------------------	--	--	-------------



## นำเข้า/ส่งออก

ข้อมูลตารางเครื่องมือสามารถนำเข้าหรือส่งออกผ่านพอร์ตอนุกรม

- ▶ ปุ่ม นำเข้า และ ส่งออก มีให้ใช้ในหน้าจอ ตารางเครื่องมือ
- ▶ กดปุ่ม นำเข้า เพื่อดาวน์โหลดตารางเครื่องมือจากคอมพิวเตอร์
- ▶ กดปุ่ม ส่งออก เพื่ออัปโหลดตารางเครื่องมือไปยังคอมพิวเตอร์
- ▶ ในการออกจากโปรแกรม กดปุ่ม C


D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   

ตารางเครื่องมือ (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1	2.000/	20.000	มม. หัวแกะสลัก
2	5.000/	14.000	มม. หัวเจาะนําร้ะ
3	25.000/	50.000	มม. ด้ามจับหัวค้ะ
4	6.000/	12.000	มม. หัวกัดคาร์ไบ
5	10.000/	25.000	มม. หัวคว้านรู N
6	2.000/	0.000	มม. หัวกัดปลายแ
7			
8	0.000/	5.000	มม. N
นำเข้า	ส่งออก		วิธีใช้



คุณสมบัติการชดเชยรัศมีเครื่องมือ


ND 780 มีคุณสมบัติการชดเชยรัศมีเครื่องมือ ซึ่งให้คุณบ่อนค่าการวัดขนาดชิ้นงานได้โดยตรงจากแบบเขียน ระยะที่ต้องเคลื่อนที่ที่แสดงจะได้รับการปรับให้ยาวขึ้น (R+) หรือสั้นลง (R-) โดยอัตโนมัติตามค่าของรัศมีเครื่องมือ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม See "ปุ่มค่าต้น" on page 80)

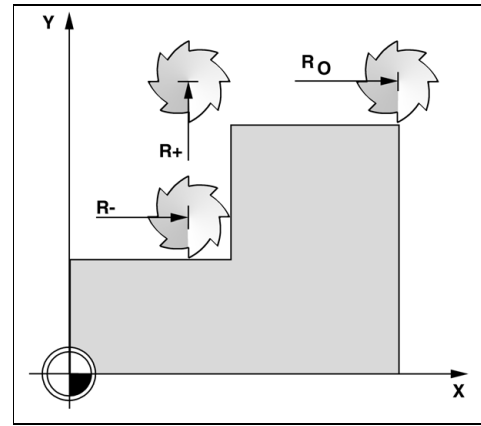

เครื่องหมายแสดงความแตกต่างของความยาว  $\Delta L$

ถ้าเครื่องมือ ยาวกว่า เครื่องมืออ้างอิง:  $\Delta L > 0 (+)$   
 ถ้าเครื่องมือ สั้นกว่าเครื่องมืออ้างอิง:  $\Delta L < 0 (-)$

การชดเชยความยาวอาจจะถูกบ่อนค่าด้วยค่าที่ทราบอยู่แล้ว หรือ ND 780 อาจจะกำหนดการชดเชยโดยอัตโนมัติ ดูตัวอย่างการใช้ตารางเครื่องมือเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม คำนวณความยาว

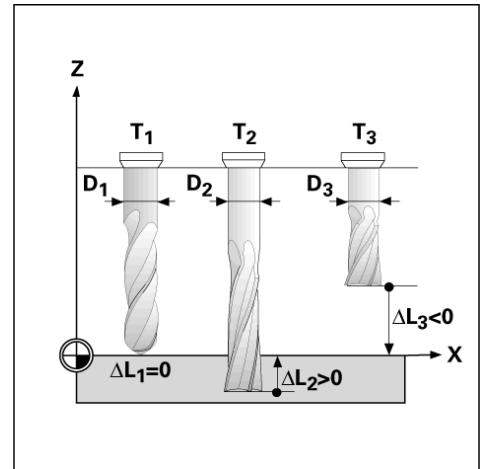

➔ ความยาวเครื่องมือ คือ ความแตกต่างของความยาว  $\Delta L$  ระหว่างเครื่องมือและเครื่องมืออ้างอิง เครื่องมืออ้างอิงแสดงเป็น T1





### การป้อนข้อมูลเครื่องมือ

- ▶ เลือกปุ่ม เครื่องมือ
- ▶ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเครื่องมือที่ต้องการและกด ENTER ฟอรัม คำอธิบายเครื่องมือ จะปรากฏขึ้น
- ▶ ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ
- ▶ ป้อนค่าความยาวของเครื่องมือหรือกด คำนวณความยาว
- ▶ ป้อนค่าหน่วยเครื่องมือ (นิ้ว/มม.)
- ▶ ป้อนชนิดเครื่องมือ
- ▶ ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลแกนหมุน นอกจากว่าได้มีการติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมความเร็วแกนหมุน แล้ว ถ้าได้ติดตั้งแล้ว ให้อ้างอิงคู่มือการใช้ IOB 49
- ▶ กดปุ่ม C เพื่อย้อนกลับไปที่ตารางเครื่องมือ กด C เพื่อออก

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM BORE	HD F
4	2.2000/	3.000 MM BORE	HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM CARB	ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			

TOOL AXIS [X]			HELP
---------------	--	--	------

### การใช้ตารางเครื่องมือ

ตัวอย่าง: การป้อนค่าความยาวเครื่องมือ และเส้นผ่าศูนย์กลางลงในตารางเครื่องมือ

เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ 2.00

ความยาวเครื่องมือ: 20.000

หน่วยเครื่องมือ: มม.

ชนิดเครื่องมือ: หัวกัดปลายแบน

คุณยังอาจใช้ ND 780 เพื่อกำหนดความยาวของการซัดเซย โปรดดูที่ - วิธีอื่น -

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |

เครื่องมือ	X	-20.000	XYZ
เส้นผ่าศูนย์กลาง	Y	0.000	
2.000	Z	0.000	
ความยาว	ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ		XYZ
20.000			
หน่วยวัด	มม.		
			วิธีใช้





ข้อมูลของ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วแกนหมุน  
จำเป็นต้องใช้เมื่อมีการติดตั้งบ็อกซ์ IOB 49 โปรดอ้างอิงที่คู่มือการใช้ IOB 49  
ถ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว

เครื่องมือ

กดปุ่ม เครื่องมือ  
ตำแหน่งเคอร์เซอร์จะเริ่มต้นที่ฟอร์ม ตารางเครื่องมือ

ตารางเครื่องมือ



เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เครื่องมือที่คุณต้องการกำหนด  
หรือป้อนค่าเลขที่เครื่องมือ กดปุ่ม ENTER

เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ

2

ป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น (2)



กดปุ่ม ลูกศรลง

ความยาวเครื่องมือ

2 0

ป้อนค่าความยาวเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น (20)



กดปุ่ม ลูกศรลง

- วิธีอื่น -

เป็นไปได้ที่จะให้ ND 780 กำหนดค่าชดเชย  
วิธีการนี้ใช้การแตะจุดปลายของเครื่องมือแต่ละชิ้นกับพื้นผิวอ้างอิงร่วม  
สิ่งนี้ทำให้ ND 780  
กำหนดความแตกต่างระหว่างความยาวของแต่ละเครื่องมือได้  
เลื่อนเครื่องมือจนกระทั่งปลายเครื่องมือแตะกับพื้นผิวอ้างอิง

คำนวณ  
ความยาว

D:0 | T:4 | S:342 | 0:00 | มม. | |

เครื่องมือ	X	-20.000	X Y Z
ชนิด	Y	0.000	
หัวกัดคาร์ไบด์	Z	8.000	
แกนเพลลา	ตรวจไม่พบฮาร์ดแวร์ IOB		X Y Z
ทิศทาง	เดือหน้า		
ความเร็ว	342		
ย้อนกลับ			วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | |

เครื่องมือ	X	-20.000	X Y Z
เส้นผ่าศูนย์กลาง	Y	0.000	
2.000	Z	0.000	
ความยาว	ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง กลางเครื่องมือ		X Y Z
20.000			
หน่วยวัด	มม.		
			วิธีใช้



กดปุ่ม คำนวณความยาว ND 780 จะคำนวณค่าขีดเซย์ที่สัมพันธ์กับผิวนี้  
ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับเครื่องมือแต่ละรายการที่เพิ่มซึ่งใช้พื้นผิวอ้างอิงได้  
ยวกัน

---



 


เฉพาะชุดเครื่องมือที่ใช้พื้นผิวอ้างอิงเดียวกันที่คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้โดยไม่ต้องตั้งค่าจุดอ้างอิงใหม่



หากตารางเครื่องมือมีเครื่องมือซึ่งได้กำหนดความยาวไว้แล้ว ควรกำหนดพื้นผิวอ้างอิงเป็นอันดับแรกโดยใช้เครื่องมือหนึ่งในตารางดังกล่าว หากไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถสลับไปมาระหว่างเครื่องมือใหม่และเครื่องมือที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องสร้างจุดอ้างอิงใหม่ได้ ก่อนที่จะเพิ่มเครื่องมือใหม่ ให้เลือกเครื่องมือหนึ่งรายการจากตารางเครื่องมือ นำเครื่องมือแต่ละที่พื้นผิวอ้างอิง แล้วกำหนดจุดอ้างอิงไปที่ 0

### หน่วยเครื่องมือ



ป้อนค่าหน่วยเครื่องมือ (นิ้ว/มม.) และ



เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังช่อง ชนิดเครื่องมือ

### ชนิดเครื่องมือ



กดปุ่ม ชนิดเครื่องมือ เลือกจากสารบัญของเครื่องมือ และกด ENTER



### เรียกตารางเครื่องมือ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่องจักร ให้เลือกเครื่องมือที่คุณใช้จากตารางเครื่องมือ ND 780 จะนับรวมเอาข้อมูลของเครื่องมือที่ถูกเก็บไว้ด้วยเมื่อคุณใช้การชดเชยเครื่องมือ

### เรียกเครื่องมือ

เครื่องมือ    กดปุ่มเครื่องมือ

**เลขที่เครื่องมือ**

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังรายการตัวเลือกเครื่องมือต่างๆ (1-16) เลื่อนแถบสีมาที่เครื่องมือที่คุณต้องการ

ตรวจสอบว่าได้เรียกเครื่องมือที่ถูกต้องมาใช้ แล้วกดปุ่ม C เพื่อออก

### ปุ่มจุดอ้างอิง

การตั้งค่าจุดอ้างอิงจะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งแกนและค่าที่แสดง

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำหนดค่าจุดอ้างอิง คือ ใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบของ ND 780 โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณจะตรวจสอบชิ้นงานด้วยตัวหาตำแหน่งขอบหรือเครื่องมือ

แน่นอนว่าคุณสามารถกำหนดค่าจุดอ้างอิงด้วยวิธีปกติโดยการสัมผัสขอบของชิ้นงานที่ละจุดด้วยการใช้เครื่องมือ และป้อนค่าของตำแหน่งเครื่องมือเป็นค่าจุดอ้างอิงด้วยตนเอง (ดูตัวอย่างในหน้าถัดไป)

ตารางจุดอ้างอิงสามารถเก็บค่าจุดอ้างอิงได้ถึง 10 ค่า โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องคำนวณระยะเลื่อนของแกนเมื่อทำงานกับแบบเขียนของชิ้นงานที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดอ้างอิงหลายจุด

D:0 | T:1 | 0:00 | มม. |

<b>ชนิดเครื่องมือ</b>		เลือกชนิดของเครื่องมือที่ต้องการ แล้วกด <b>ENTER</b>	
หัวกัดปลายโค้ง หัวเจาะ หัวคว้านรู หัวกัดคาร์ไบด์ ด้ามจับหัวคว้านรู ด้ามจับหัวลบมุม หัวเจาะ หัวแกะสลัก			
			วิธีใช้




ตัวอย่าง: การตั้งค่าจุดอ้างอิงของชิ้นงาน โดยปราศจากการใช้ฟังก์ชันตรวจสอบ  
 เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือ: D = 3 มม.  
 ลำดับของแกนในตัวอย่างนี้: X - Y - Z  
 การเตรียมการ: กำหนดเครื่องมือที่ทำงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะถูกใช้กำหนดจุดอ้างอิง

**จุดอ้างอิง**      กดปุ่มจุดอ้างอิง

---

คอร์เซอร์จะอยู่ในช่อง เลขที่จุดอ้างอิง


**▼**      ป้อนค่าตัวเลขที่จุดอ้างอิงและกดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อไปยังช่องของแกน X

      สัมผัสชิ้นงานที่ขอบ **1**

**การตั้งค่าจุดอ้างอิง X**

**- 1 . 5**      ป้อนค่าตำแหน่งของศูนย์กลางเครื่องมือ (X = - 1.5 มม.) และ


**▼**      กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่แกน Y

      สัมผัสชิ้นงานที่ขอบ **2**

**การตั้งค่าจุดอ้างอิง Y**



**- 1 . 5**      ป้อนค่าตำแหน่งของศูนย์กลางเครื่องมือ (Y = - 1.5 มม.) จากนั้น

**▼**      กดปุ่มลูกศรลง


     แตะพื้นผิวของชิ้นงาน

**การตั้งค่าจุดอ้างอิง Z = + 0**

**0**      ป้อนค่าตำแหน่งของจุดปลายของเครื่องมือ (Z = 0 มม.) สำหรับฟังก์ชัน Z-ของจุดอ้างอิง กดปุ่ม ENTER

D:1 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X	0.000	<b>X Y Z</b>
เลขที่จุดอ้างอิง	Y	0.000	
1	Z	0.000	
จุดอ้างอิง	ใส่ตำแหน่งค่าจริงของเครื่องมือหรือกด ตรวจสอบ		
X	-1.500		
Y	-1.500		
Z	0		
ตรวจสอบ	จำนวน	วิธีใช้	

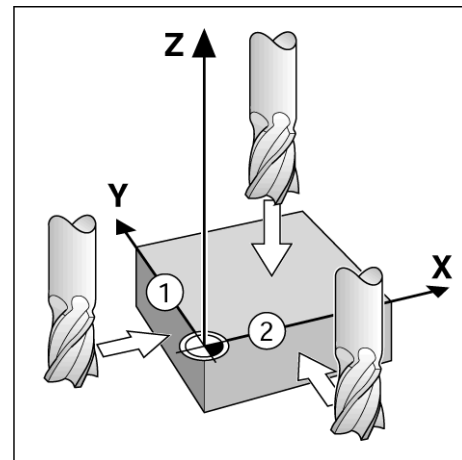

**ฟังก์ชันการตรวจสอบของการตั้งค่าจุดอ้างอิง:**

ND 780 รองรับการใช้ตัวค้นหาขอบ HEIDENHAIN Electronic 3D, KT 130 ซึ่งเชื่อมต่อผ่าน X10

โดย ND 780 ยังรองรับตัวค้นหาขอบชนิดต่อสายดิน ซึ่งเชื่อมต่อผ่าน Phono Jack ขนาด 3.5 มม. ที่ด้านหลังเครื่อง ตัวค้นหาขอบทั้งสองชนิดทำงานในแบบเดียวกัน



ในระหว่างฟังก์ชันการตรวจสอบ การแสดงผลจะหยุดชั่วคราวพร้อมกับแสดงตำแหน่งที่ตั้งของขอบ, แนวเส้นศูนย์กลาง หรือศูนย์กลางวงกลม

ฟังก์ชันของปุ่มในการตรวจสอบเหล่านี้มีดังต่อไปนี้

- ขอบของชิ้นงานเสมือนเป็นจุดอ้างอิง: ขอบ
- แนวเส้นศูนย์กลางระหว่างขอบชิ้นงานสองชิ้นแนวเส้นศูนย์กลาง
- ศูนย์กลางของรูหรือกระบอกสูบ: ศูนย์กลางวงกลม

ในทุกฟังก์ชันการตรวจสอบ ND 780 จะนับรวมเอาค่าเข็มเส้นผ่าศูนย์กลางที่ถูกป้อนเข้ามาด้วย

ในการยกเลิกฟังก์ชันการตรวจสอบในขณะที่ยังทำงานอยู่ กดปุ่ม C

**การตั้งค่าจุดอ้างอิงด้วยตัวค้นหาขอบ**

ในการดำเนินการตรวจสอบ ลักษณะเฉพาะของขนาดการตรวจสอบต้องถูกป้อนค่าใน จัดเตรียมงาน เป็นอันดับแรก (see “พารามิเตอร์จัดเตรียมงาน” on page 27) ลักษณะเฉพาะของการตรวจสอบยังคงอยู่หลังจากระบบจ่ายไฟถูกตัดขาด




ตัวอย่าง: ตรวจสอบขอบของชิ้นงาน และกำหนดมุมเสมือนเป็นจุดอ้างอิง

แกนจุดอ้างอิง: X = 0 มม.

Y = 0 มม.

พิกัดของจุดอ้างอิงสามารถกำหนดโดยการตรวจสอบขอบ หรือผิว และเก็บค่าเหล่านั้นเสมือนเป็นจุดอ้างอิง

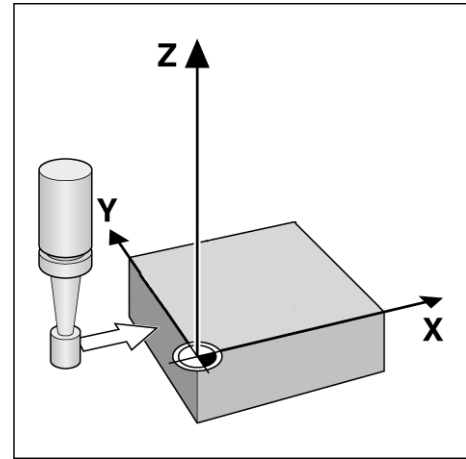

จุดอ้างอิง กัดจุดอ้างอิง

เลือกจุดอ้างอิงใหม่ หรือกดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ช่องแกน X

ตรวจสอบ กดปุ่มตรวจสอบ

ขอบ กดปุ่ม ขอบ

ตรวจสอบในแกน X

เลือกตัวค้นหาขอบไปยังชิ้นงาน จนกระทั่งไฟ LED บนตัวค้นหาขอบสว่าง

ถอยตัวค้นหาขอบออกจากชิ้นงาน

ป้อนค่าสำหรับ X = 0

0 เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพิกัด ป้อนค่าพิกัดที่ต้องการสำหรับขอบชิ้นงาน เช่น X = 0 มม. และ

กดปุ่มลูกศรลง

ขอบ กดปุ่ม ขอบ

ตรวจสอบในแกน Y

เลือกตัวค้นหาขอบไปยังชิ้นงาน จนกระทั่งไฟ LED บนตัวค้นหาขอบสว่าง

ถอยตัวค้นหาขอบออกจากชิ้นงาน

0:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X 0.000	X Y Z
เลขที่จุดอ้างอิง	Y 0.000	
	Z -20.000	
จุดอ้างอิง	เคลื่อนที่ไปที่ขอบหรือกด บันทึก	
X		
Y		
Z		
		หมายเหตุ
		วิธีใช้






ป้อนค่าสำหรับ Y = 0

- 0** เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพิกัด ป้อนค่าพิกัดที่ต้องการสำหรับขอบชิ้นงาน เช่น Y = 0 มม. และ กำหนดพิกัดว่าเป็นจุดอ้างอิงสำหรับชิ้นงานนี้
- ENTER** กดปุ่ม ENTER

ตัวอย่าง: กำหนด แนวเส้นศูนย์กลางระหว่างขอบของชิ้นงานสองชิ้นงาน เสมือนเป็นจุดอ้างอิง

ตำแหน่งของแนวเส้นศูนย์กลาง **M** ถูกกำหนดโดยการตรวจสอบขอบที่ **1** และ **2** แนวเส้นศูนย์กลางจะขนานไปกับแกน Y พิกัดที่ต้องการของแนวเส้นศูนย์กลาง: X = 0 มม.

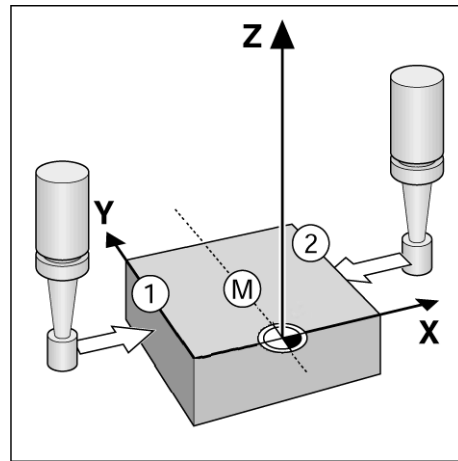

ระยะเว้นระหว่างขอบจะปรากฏในมือถือนี้ข้อความ เมื่อใช้คุณสมบัติการตรวจสอบแนวเส้นศูนย์กลาง

- จุดอ้างอิง** กดจุดอ้างอิง
- ▼** กดปุ่ม ลูกศรลง
- ตรวจสอบ** กดตรวจสอบ
- แนวเส้นศูนย์กลาง** กดแนวเส้นศูนย์กลาง

ตรวจสอบขอบแรกใน X

เลื่อนตัวคั่นหาขอบไปยังขอบชิ้นงาน **1** จนกระทั่งไฟ LED บนตัวคั่นหาขอบสว่าง

ตรวจสอบขอบที่สองใน X

เลื่อนตัวคั่นหาขอบไปยังขอบชิ้นงาน **2** จนกระทั่งไฟ LED บนตัวคั่นหาขอบสว่าง ระยะระหว่างขอบจะปรากฏในมือถือนี้ข้อความ

ถอยตัวคั่นหาขอบออกจากชิ้นงาน

0:1 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X	70.000	<b>X</b>
เลขที่จุดอ้างอิง	Y	0.000	
	Z	0.000	
จุดอ้างอิง	เลือกตรวจสอบ		<b>Y</b>
X	0		
Y	0.000		
Z			<b>Z</b>

ขอบ    แนวเส้นศูนย์กลาง    ศูนย์กลางวงกลม    วิธีใช้



ป้อนค่าสำหรับ X

0

ป้อนค่าพิกัด (X = 0 มม.)  
และส่งค่าพิกัดเสมือนเป็นจุดอ้างอิงสำหรับแนวเส้นศูนย์กลางและกด  
ENTER

ตัวอย่าง: ตรวจสอบศูนย์กลางของรู ด้วยตัวค้นหาขอบ และกำหนดจุดอ้างอิงที่ 50 มม.  
ห่างจากศูนย์กลางวงกลม

พิกัด X ของศูนย์กลางวงกลม: X = 50 มม.

พิกัด Y ของศูนย์กลางวงกลม: Y = 0 มม.

จุดอ้างอิง

กดจุดอ้างอิง



กดปุ่ม ลูกศรลง

ตรวจสอบ

กดตรวจสอบ

ศูนย์กลาง  
วงกลม

กดศูนย์กลางวงกลม



เลื่อนตัวค้นหาขอบไปที่จุดแรก 1 บนเส้นรอบวงจนกระทั่ง ไฟ LED  
บนตัวค้นหาขอบสว่าง



ตรวจสอบจุดเพิ่มสองจุดบนเส้นรอบวงในลักษณะเดียวกัน  
คำแนะนำเพิ่มเติมจะปรากฏบนหน้าจอ คู่มือชี้คำแนะนำ  
สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางที่วัด

ป้อนค่าจุดศูนย์กลาง X ที่ X = 50

5 0

ป้อนค่าพิกัดแรก (X = 50 มม.) และ




กดปุ่ม ลูกศรลง

ป้อนค่าจุดศูนย์กลาง Y ที่ Y = 0

0

รับค่าเริ่มต้น Y = 0 มม. กด ENTER

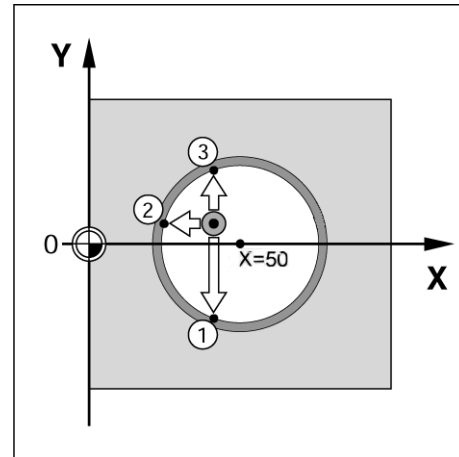

D:1 | T:5 | F: 0 | 0:00 มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง		X	0.080	X Y Z
เลขที่จุดอ้างอิง		Y	0.000	
จุดอ้างอิง		Z	-50.000	
X		เลือกตรวจสอบ		
Y				
Z				
ขอบ	แนวเส้น ศูนย์กลาง	ศูนย์กลาง วงกลม	วิธีใช้	



**การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ**


แม้ว่าคุณจะใช้เครื่องมือหรือตัวค้นหาขอบแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดค่าจุดอ้างอิง คุณยังคงสามารถใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบของ ND 780

การเตรียมการ: กำหนดเครื่องมือที่จะทำงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะถูกใช้กำหนดจุดอ้างอิง

ตัวอย่าง: ตรวจสอบขอบชิ้นงาน และกำหนดขอบเสมือนเป็นจุดอ้างอิง

แกนจุดอ้างอิง: X = 0 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางกลางเครื่องมือ D = 3 มม.

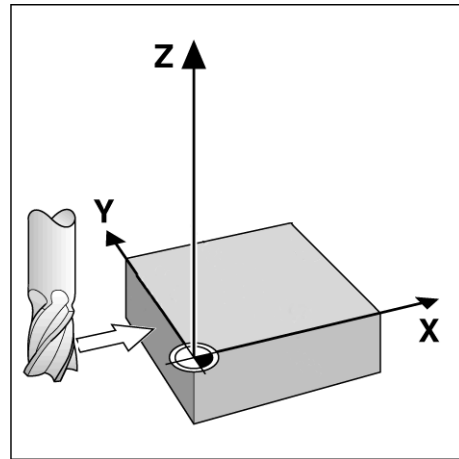

จุดอ้างอิง	กดจุดอ้างอิง
	กดปุ่ม ลูกศรลง จนกระทั่งแถบสว่างอยู่ที่ช่อง แกน X
ตรวจสอบ	กดปุ่มตรวจสอบ
ขอบ	กดปุ่ม ขอบ

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X 0.000	X Y Z	
เลขที่จุดอ้างอิง	Y 0.000		
	Z -20.000		
จุดอ้างอิง	เลือกตรวจสอบ		
X	.		
Y	.		
Z	.		
ขอบ	แนวเส้นศูนย์กลาง	ศูนย์กลางวงกลม	วิธีใช้



ตรวจสอบใน X



แตะขอบชิ้นงาน

หมายเหตุ

เก็บตำแหน่งของขอบโดยการกดปุ่ม บันทึก โดยปุ่ม บันทึก นี้จะมีประโยชน์ในการกำหนดข้อมูลเครื่องมือโดยการแตะชิ้นงานในกรณีที่ไม่มีความต้องการขอบด้วยค่าป้อนกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของค่าตำแหน่งเมื่อถอยเครื่องมือออก ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อเก็บค่าในขณะที่เครื่องมือแตะขอบชิ้นงาน ตำแหน่งของขอบที่สัมผัสจะนับรวมเอาเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องมือที่เข้า (T:1, 2...) เข้ามาด้วย และ ทิศทางสุดท้ายที่เครื่องมือเคลื่อนที่ไป ก่อนหน้าการกดปุ่ม บันทึก



ถอยเครื่องมือจากชิ้นงาน

ป้อนค่าสำหรับ X

0

ป้อนพิกัดของขอบ

และ

ENTER

กด ENTER



**ปุ่มคำสั่ง**

ฟังก์ชันคำสั่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุตำแหน่ง (เป้าหมาย) ที่กำหนดสำหรับการเคลื่อนที่ถัดไป ทันทีที่ป้อนข้อมูลของตำแหน่งที่กำหนดใหม่ จอแสดงผลจะสลับไปที่โหมดคาร์ระยะที่ต้องเคลื่อนที่ และแสดงระยะระหว่างตำแหน่ง ณ ขณะนี้ และตำแหน่งที่กำหนด

ในขณะนี้ผู้ปฏิบัติงานเพียงแคื่อย้ายแท่นวางจนกระทั่งจอแสดงผลเป็นค่าศูนย์ และเครื่องมือก็จะอยู่ตำแหน่งที่กำหนดตามที่ต้องการ คุณสามารถป้อนข้อมูลที่ตั้งของตำแหน่งที่กำหนดค่าเสมือนเป็นการเคลื่อนที่สัมบูรณ์จากค่าศูนย์ ณ จุดอ้างอิงขณะนี้ หรือเสมือนเป็นการเคลื่อนที่ส่วนเพิ่ม (I) จากตำแหน่งปัจจุบัน


การตั้งคำสั่งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดว่าจะให้ด้านใดของเครื่องมือทำงานบนเครื่องจักร ณ ตำแหน่งที่กำหนด ปุ่ม R+/- ในฟอร์ม คำสั่ง จะกำหนดค่าชดเชยซึ่งจะใช้ในขณะทีเลื่อนเครื่องมือ R+ แสดงให้ทราบว่าแนวเส้นศูนย์กลางของเครื่องมือ ณ ขณะนี้อยู่ในทิศทางบวกมากกว่าค่าขอบของเครื่องมือ R- แสดงให้เห็นว่าแนวเส้นศูนย์กลางของเครื่องมืออยู่ในทิศทางลบมากกว่าค่าขอบ ณ ขณะนี้ การใช้ค่าชดเชย R+/- จะปรับค่าระยะที่ต้องเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ เพื่อบรรวมเข้ากับค่าเส้นศูนย์กลางของเครื่องมือ



**คำสั่งระยะสัมบูรณ์**

ตัวอย่างเช่น: งานกัดป่าโดยการเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อแสดงค่าศูนย์โดยใช้ตำแหน่งสัมบูรณ์

พิกัดจะถูกป้อนค่าเป็นการวัดขนาดแบบสัมบูรณ์; จุดอ้างอิงคือค่าศูนย์ของชิ้นงาน

- มุม 1: X = 0 มม. / Y = 20 มม.
- มุม 2: X = 30 มม. / Y = 20 มม.
- มุม 3: X = 30 มม. / Y = 50 มม.
- มุม 4: X = 60 มม. / Y = 50 มม.

 ถ้าคุณต้องการเรียกกลับคำสั่งที่ป้อนค่าสุดท้ายสำหรับแกนใดๆ ให้กดปุ่มคำสั่งและปุ่มแกน

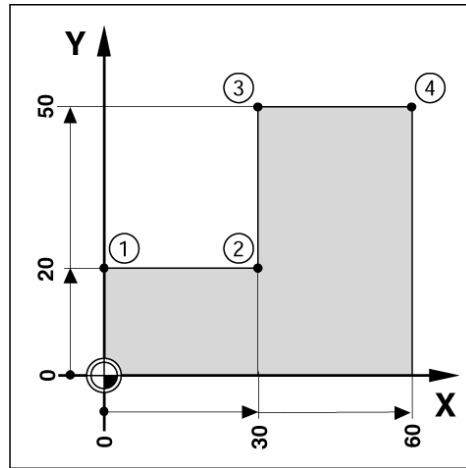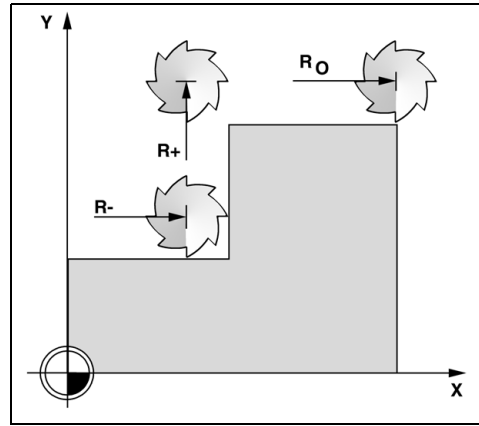


การเตรียมการ:

- ▶ เลือกเครื่องมือด้วยข้อมูลเครื่องมือที่เหมาะสม
- ▶ จัดตำแหน่งเครื่องมือล่วงหน้าในตำแหน่งที่เหมาะสม (เช่น  $X = Y = -20$  มม.)
- ▶ เลื่อนเครื่องมือไปยังระยะลึกของงานกัด

 กดปุ่ม ค่าตั้ง

 กดปุ่มแกน Y


- วิธีอื่น -

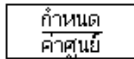 กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด


 กดปุ่มแกน Y

ค่าตำแหน่งที่กำหนด

**2 0** ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนดสำหรับจุดมุม **1**:  $Y = 20$  มม. และ

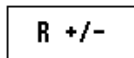 เลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R+ ด้วยปุ่ม R+/- กดปุ่มจนกระทั่ง R+ จะแสดงถัดจากฟอร์มแกน


 กดปุ่ม ENTER

 เลื่อนไปตามแกน Y จนกระทั่งค่าจอแสดงผลเป็นศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กลางกลาง  
วงระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป



 กดปุ่ม ค่าตั้ง


 กดปุ่มแกน X

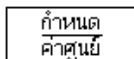- วิธีอื่น -

 กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด

 กดปุ่มแกน X

D:1 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | กำหนด

ค่าตั้ง		X	0.000	<b>X</b>	
-ค่าตั้ง-		Y	0.000		<b>Y</b>
X	20.000 R+	Z	-20.000		
Y	 10 R-	ป้อนค่าตำแหน่ง		<b>Z</b>	
Z		แล้วเลือกชนิดและค่าชดเชยของเครื่องมือ			
I	R +/-	จำนวน	วิธีใช้		



## ค่าตำแหน่งที่กำหนด

3 0

ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนดสำหรับจุดมุม 2:  $X = +30$  มม.

R +/-

เลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R- ด้วยปุ่ม R+/- กดปุ่มจนกระทั่ง R- จะแสดงถัดไปจากฟอร์มแกน

ENTER

กดปุ่ม ENTER



เลื่อนไปตามแกน X จนกระทั่งค่าแสดงผลเป็นศูนย์  
 สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางกล  
 างระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป

ค่าตั้ง

กดปุ่ม ค่าตั้ง



กดปุ่มแกน Y

## - วิธีอื่น -

กำหนด  
ค่าศูนย์

กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด



กดปุ่มแกน Y

ค่าตำแหน่งที่กำหนด

**5 0**

ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนดสำหรับจุดมุม **3**:  $Y = +50$  มม.

**R +/-**

เลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R+ ด้วย R+/- และกดจนกระทั่ง R+ แสดงถัดจากฟอร์มแกน

**ENTER**

กดปุ่ม ENTER



เลื่อนไปตามแกน Y จนกระทั่งค่าจอแสดงผลเป็นศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางกลาง  
ระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป

ค่าตั้ง

กดปุ่ม ค่าตั้ง



กดปุ่มแกน X

- วิธีอื่น -

กำหนด  
ค่าศูนย์

กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด



กดปุ่มแกน X

ค่าตำแหน่งที่กำหนด

**6 0**

ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนดสำหรับจุดมุม **4**:  $X = +60$  มม.

**R +/-**

เลือกการชดเชยรัศมีเครื่องมือ R+ และกด ENTER



เลื่อนไปตามแกน X จนกระทั่งค่าจอแสดงผลเป็นศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางกลาง  
ระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป





**ค่าตั้งระยะส่วนเพิ่ม**

ตัวอย่างเช่น: การเจาะโดยการเคลื่อนที่ข้ามไปเพื่อแสดงค่าศูนย์ด้วยตำแหน่งส่วนเพิ่ม


ป้อนค่าฟังก์ชันในการวัดขนาดส่วนเพิ่ม ซึ่งจะแสดงให้เห็นดังนี้ (และบนหน้าจอ) พร้อมอักษร I นำหน้า จุดอ้างอิงคือค่าศูนย์ของชิ้นงาน

รู 1 ที่: X = 20 มม. / Y = 20 มม.

ระยะจากรู 2 ไปยังรู 1: XI = 30 มม. / YI = 30 มม.

ระยะลึกของรู: Z = -12 มม.

โหมดการใช้งาน: ระยะที่ต้องเคลื่อนที่

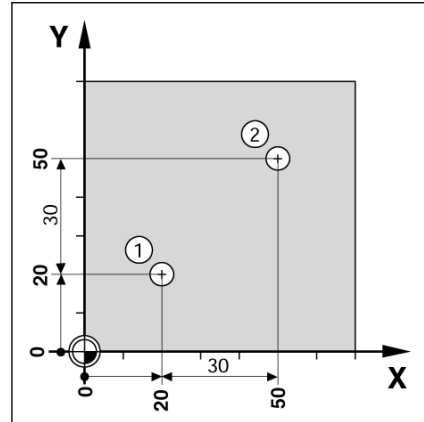

**ค่าตำแหน่งที่กำหนด**

**ค่าตั้ง** กดปุ่ม ค่าตั้ง

กดปุ่ม แกน X

**- วิธีอื่น -**

**กำหนดค่าศูนย์** กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด

กดปุ่ม แกน X

**2 0** ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนด สำหรับรู 1: X = 20 มม. และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการชดเชยรัศมีเครื่องมือทำงานอยู่

กดปุ่ม ลูกศรลง

**ค่าตำแหน่งที่กำหนด**

**2 0** ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนด สำหรับรู 1: Y = 20 มม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการชดเชยรัศมีเครื่องมือแสดงอยู่

กดปุ่ม ลูกศรลง

**ค่าตำแหน่งที่กำหนด**

**- 1 2** ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนด สำหรับระยะลึก: Z = -12 มม. กดปุ่ม ENTER

รูเจาะ 1: เคลื่อนที่ข้ามแกน X, Y และ Z จนกระทั่งค่าจอแสดงผลคือค่าศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางกลางระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป



ถอยตัวเจาะ

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด



ค่าตั้ง		X	0.000	<b>X</b>
ค่าตั้ง		Y	0.000	
ค่าตั้ง		Z	-20.000	
XI	30.000			<b>Y</b>
YI	30			
Z				
ป้อนค่าตำแหน่งแล้วเลือกชนิดและค่าชดเชยของเครื่องมือ				
I	R +/-	จำนวน	วิธีใช้	<b>Z</b>


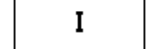


ค่าตำแหน่งที่กำหนด

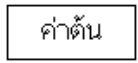-  กดปุ่ม ค่าตั้ง
-  กดปุ่มแกน X

- วิธีอื่น -

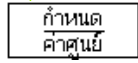
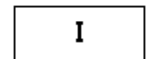
-  กดปุ่ม กำหนด/ค่าศูนย์ เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมด กำหนด
-  กดปุ่มแกน X

-  ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนด สำหรับรู 2:  $X = 30$  มม.
-  ทำเครื่องหมายอินพุตของคุณเป็นการวัดขนาดส่วนเพิ่ม กดปุ่ม I

-  กดปุ่ม ENTER

-  กดปุ่มแกน Y

ค่าตำแหน่งที่กำหนด

-  ป้อนค่าตำแหน่งที่กำหนดสำหรับรู 2:  $Y = 30$  มม.
-  ทำเครื่องหมายอินพุตของคุณเป็นการวัดขนาดส่วนเพิ่ม กดปุ่ม I

-  กด ENTER



เลื่อนไปตามแกน X และ Y จนกระทั่งค่าจอแสดงผลเป็นศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กึ่งกลางกลาง  
วงระหว่างเครื่องหมายรูสามเหลี่ยมทั้งสองรูป

-  กดปุ่ม ค่าตั้ง
-  กดปุ่มแกน Z



ค่าตำแหน่งที่กำหนด

ENTER

กด ENTER (ใช้ค่าต้นสุดท้ายที่ป้อน)



รูเจาะ 2: เคลื่อนที่ข้ามแกน Z จนกระทั่งค่าจอแสดงผล คือ ค่าศูนย์  
สี่เหลี่ยมจัตุรัสในตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพขณะนี้จะอยู่ที่กลางกล  
างระหว่างเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป ถอยตัวเจาะ

ปุ่ม 1/2

ปุ่ม 1/2 จะใช้เพื่อค้นหาระยะครึ่งทาง (หรือจุดกึ่งกลาง)  
ระหว่างสองตำแหน่งตลอดแกนของชิ้นงานที่ถูกเลือก  
คุณสามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ทั้งในโหมดค่าจริง หรือค่าระยะที่ต้องเคลื่อนที่




คุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนตำแหน่งจุดอ้างอิงเมื่ออยู่ในโหมดค่าจริง

ตัวอย่าง: การค้นหาจุดกึ่งกลางตามแนวแกนที่ถูกเลือก

การวัดขนาด X : X = 100 มม.

จุดกึ่งกลาง: 50 มม.

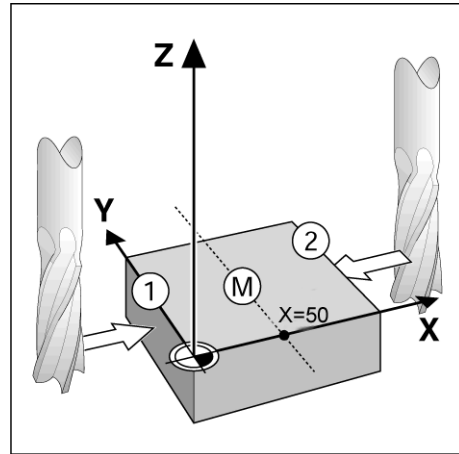

เลื่อนที่ไปยังจุดที่ 1



เลื่อนเครื่องมือไปยังจุดที่ 1

ปุ่ม ค่าศูนย์/กำหนด ต้องกำหนดเป็นค่าศูนย์

กำหนดค่าแกนเป็นศูนย์และเลื่อนที่ไปยังจุดที่ 2



เลือกปุ่มแกน X และ



เลื่อนที่ไปยังจุดที่ 2

กด 1/2 และเลื่อนที่ไปยังค่าศูนย์

1/2

กดปุ่ม 1/2 จากนั้น กดปุ่มแกน X และเคลื่อนที่จนกระทั่งคุณถึงค่าศูนย์  
นี่คือตำแหน่งจุดกึ่งกลาง







### คุณสมบัติ (งานกัด)

การกดปุ่ม คุณสมบัติ จะทำให้สามารถเข้าใช้คุณสมบัติของงานกัดต่างๆ ได้แก่ รูปแบบวงกลม, รูปแบบเส้นตรง, งานกัดเอียง, และงานกัดโค้ง

ND 780 จัดให้มีรูปแบบที่กำหนดได้โดยผู้ใช้หนึ่งรูปแบบ เพื่อใช้กับแต่ละคุณสมบัติ คุณสามารถเรียกและใช้งานรูปแบบจาก DRO ได้ทุกเวลาขณะที่ทำงานอยู่

ในขณะที่อยู่ในตาราง คุณสมบัติงานกัด จะมีปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

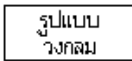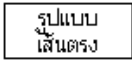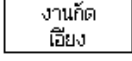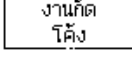ฟังก์ชัน	ปุ่ม
กดเพื่อเข้าสู่ ฟอรัม การป้อนค่า รูปแบบวงกลม	
กดเพื่อเข้าสู่ ฟอรัม การป้อนค่า รูปแบบเส้นตรง	
กดเพื่อเข้าสู่ ฟอรัม การป้อนค่า งานกัดเอียง	
กดเพื่อเข้าสู่ ฟอรัม การป้อนค่า งานกัดโค้ง	

คุณสมบัติของรูปแบบวงกลมและ รูปแบบเส้นตรงจะใช้ในการคำนวณ และการกำหนดให้เครื่องทำรูปแบบรูต่างๆ ที่หลากหลาย

คุณสมบัติงานกัดเอียงและงานกัดโค้งช่วยให้คุณทำงานกัดกับพื้นผิวเรียบเอียง (งานกัดเอียง) หรือพื้นผิวโค้งกลม (งานกัดโค้ง) ได้ด้วยการใช้เครื่องมือหมุน



รูปแบบวงกลม รูปแบบเส้นตรง งานกัดเอียง และงานกัดโค้งที่กำหนดไว้แล้วจะได้รับการบันทึกไว้ เมื่อมีการปิด-เปิดเครื่อง



**รูปแบบวงกลมและเส้นตรง (งานกัก)**

เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันรูปแบบของรูปแบบวงกลมและรูปแบบเส้นตรง

ในโหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่

ให้ใช้ปุ่มเพื่อเลือกฟังก์ชันรูปแบบที่ต้องการและป้อนค่าข้อมูลที่จำเป็น  
ข้อมูลนี้โดยปกติสามารถนามาจากแบบเขียนขึ้นงาน (เช่น ระยะเวลาถือ, จำนวนของรู เป็นต้น)

ND 780 จะคำนวณตำแหน่งของรูทั้งหมดและแสดงรูปแบบรูด้วยภาพบนหน้าจอ

เมื่อต้องการสร้างหรือใช้งานรูปแบบที่มีอยู่แล้ว ให้กดปุ่ม คุณสมบัติ กดเลือกรูปแบบรูที่ต้องการ  
ป้อนข้อมูลใหม่ หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยการกดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง

**ปุ่มที่ใช้กับฟอร์มการป้อนข้อมูล:**

ฟังก์ชัน	ปุ่ม
กดเพื่อเลือกรูปแบบรู	<input type="button" value="แถวลำดับแบบเฟรม"/>
กดเพื่อไปยังรูก่อนหน้า	<input type="button" value="รูก่อน"/>
กดเพื่อใส่ตำแหน่งเครื่องมือปัจจุบัน	<input type="button" value="หมายเหตุ"/>
กดเพื่อใช้คุณสมบัติการคำนวณภายในฟอร์ม	<input type="button" value="คำนวณ"/>
กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติงานกัก	<input type="button" value="วิธีใช้"/>

**ปุ่มสำหรับการใช้โปรแกรม:**

ปุ่มต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ระหว่างใช้งานโปรแกรม

ฟังก์ชัน	ปุ่ม
กดเพื่อไปยังรูก่อนหน้า	<input type="button" value="รูก่อน"/>
กดเพื่อเลื่อนไปยังรูถัดไปด้วยตนเอง	<input type="button" value="รูถัดไป"/>
กดเพื่อสิ้นสุดการเจาะ	<input type="button" value="สิ้นสุด"/>
กดเพื่อสลักระหว่างหน้าจอของ DRO แบบส่วนเพิ่ม, DRO แบบคำสั่งมัลติบูร์น และเส้นโคจรว่าง	<input type="button" value="ย"/>



ปุ่มรูปแบบวงกลม

ข้อมูลที่จำเป็น:

- ชนิดรูปแบบ (เต็มหรือส่วนตัด)
- รู (จำนวน)
- ศูนย์กลาง (ศูนย์กลางของรูปแบบวงกลมในระนาบของรูปแบบ)
- รัศมี (กำหนดรัศมีของรูปแบบวงกลม)
- มุมเริ่มต้น (มุมของรูแรกในรูปแบบ) มุมเริ่มต้น คือมุมระหว่างแกนอ้างอิงมุมศูนย์และรูแรก
- มุม Step (ตัวเลือก: คำนี้นำมาใช้เฉพาะกับการสร้างส่วนตัดวงกลม) - มุม Step คือมุมระหว่างรู
- มุม Step แบบลบ ทำให้ส่วนตัดสามารถข้ามผ่านได้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
- ระยะลึก (ระยะลึกเป้าหมายสำหรับการเจาะในแกนเครื่องมือ)

ND 780 คำนวนพิกัดของรูซึ่งคุณจะสามารถเลื่อนไปได้โดยง่ายด้วยการข้ามไปเพื่อแสดงค่าศูนย์

ตัวอย่าง: ป้อนค่าข้อมูลและเจาะรูตามรูปแบบวงกลม

รู (จำนวน): 4


พิกัดของศูนย์กลาง: X = 10 มม. / Y = 15 มม.

รัศมีวงกลมของสลัก: 5 มม.

มุมเริ่มต้น: (มุมระหว่างแกน X และรูแรก): 25°

ระยะลึกของรู: Z = -5 มม.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ | ▲ | ↵

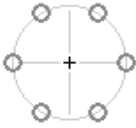รูปแบบวงกลม		ป้อนพิกัดศ.ก.วงกลม	
ชนิด	เต็ม		
รู	4		
ศูนย์กลาง			
X	10.000		
Y	15.000		
หมายเหตุ		จำนวน	วิธีใช้



ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูล

**คุณสมบัติ**      กดปุ่ม คุณสมบัติ

**รูปแบบวงกลม**      กดปุ่มรูปแบบวงกลม

**ชนิดรูปแบบ**

ป้อนค่าชนิดของรูปแบบวงกลม (เต็ม) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องถัดไป

**4**      ป้อนค่าจำนวนรู (4)

**ศูนย์กลางวงกลม**

**1 0**      ป้อนค่าพิกัด X และ Y ของศูนย์กลางวงกลม

**1 5**      (X = 10), (Y = 15) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องถัดไป

**รัศมี**

**5**      ป้อนค่ารัศมีของรูปแบบวงกลม (5)

**มุมเริ่มต้น**

**2 5**      ป้อนค่ามุมเริ่ม (25°)

**มุม Step**

**9 0**      ป้อนค่ามุม Step (90°) (ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากป้อนค่า "ส่วนตัด")

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |

รูปแบบวงกลม	ป้อนรัศมีของรูปแบบ		
รัศมี			
มุมเริ่มต้น		5.000	
มุม Step		25.0000°	
		90.0000°	
		จำนวน	วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | H:1/4

	X	-14.530	
	Y	-17.115	
	Z	5.000	
	เลื่อน (X,Y)		
	ไปที่	0.0	
	จากนั้น เลื่อน Z		
	ไปที่	0.0	
ดู	รูก่อน	รูถัดไป	สิ้นสุด



ระยะลึก

5

ป้อนค่าระยะลึกหากต้องการ ระยะลึกของรูเป็นตัวเลือก และอาจจะเว้นว่างไว้ได้ ถ้าไม่มีความจำเป็น

ENTER

กด ENTER

ดู

การกดปุ่ม ดู จะกลับไปมาระหว่างสองมุมมองของรูปแบบ (แสดงด้วยภาพ DTG และค่าจริง)

ขั้นตอนที่ 2: เจาะรู



เลื่อนไปยังรู:

เลื่อนไปตามแกน X และ Y จนกระทั่งค่าจอแสดงผลเป็นศูนย์



เจาะรู:

เลื่อนเครื่องมือไปจนหน้าจอแสดงค่าศูนย์ในแกนเครื่องมือ



หลังจากการเจาะถอยตัวเจาะรูในแกนเครื่องมือ

รูถัดไป

กดปุ่ม รูถัดไป

สิ้นสุด

ทำการเจาะรูที่เหลือต่อไปด้วยวิธีเดียวกัน

เมื่อรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม END





### รูปแบบเส้นตรง

ข้อมูลที่จำเป็น:

- ชนิดของรูปแบบเส้นตรง (แถวลำดับ หรือแบบเฟรม)
- รูที่ 1 (รูที่ 1 ของรูปแบบ)
- รูต่อแถว (จำนวนรูในแต่ละแถวของรูปแบบ)
- ระยะเว้นรู (ระยะเว้นหรือค่าชดเชยระหว่างแต่ละรูในแถว)
- มุม (มุมหรือการหมุนของรูปแบบ)
- ระยะลึกลับ (ระยะลึกลับเป้าหมายสำหรับการเจาะในแกนเครื่องมือ)
- จำนวนแถว (จำนวนแถวในรูปแบบ)
- ระยะเว้นของแถว (ระยะเว้นระหว่างแต่ละแถวของรูปแบบ)



คุณสามารถทำ มิเรอร์รูปแบบเส้นตรงได้ โดยการป้อนค่าระยะเว้นที่เป็นลบ และสามารถหมุนรูปแบบเส้นตรงได้โดยการกำหนดมุมให้เป็น 180°

### ตัวอย่าง: ป้อนข้อมูลและเจาะรูปแบบเส้นตรง

ชนิดของรูปแบบ: แถวลำดับ

พิกัด X แรกของรู: X = 20 มม.

พิกัด Y แรกของรู: Y = 15 มม.

จำนวนรูต่อแถว: 4


ระยะเว้นรู: 10 มม.

มุมเอียง: 18°

ระยะลึกลับ: -2

จำนวนแถว: 3

ระยะเว้นของแถว: 12 มม.

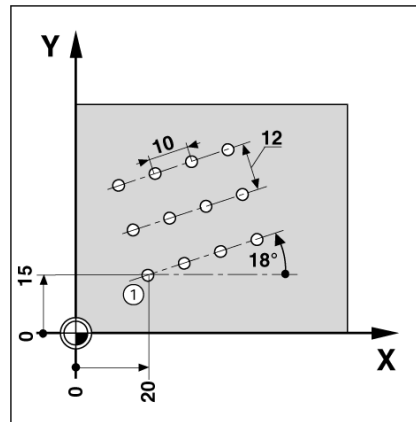

ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูล

**คุณสมบัติ**      กดปุ่ม คุณสมบัติ

**รูปแบบเส้นตรง**      กดปุ่มรูปแบบเส้นตรง

**ชนิดรูปแบบ**

**แกวลำดับแบบเฟรม**      ป้อนค่าชนิดของรูปแบบ (ตามลำดับ) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องถัดไป

**รูแรก x และ y**

**2 0**      ป้อนค่าพิกัด X และ Y (X = 20) (Y = 15) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องถัดไป

**1 5**

**จำนวนรูต่อแถว**

**4**      ป้อนค่าจำนวนรูต่อแถว (4) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องถัดไป

**ระยะเว้นของรู**

**1 0**      ป้อนค่าระยะเว้นรู (10)

**มุม**

**1 8**      ป้อนค่ามุมเอียง (18°)

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

รูปแบบเส้นตรง		เลือกชนิดของรูปแบบ (แกวลำดับ หรือแบบเฟรม)	
ชนิด	แกวลำดับ		
รูที่หนึ่ง			
X	20.000		
Y	15.000		
จำนวนรูต่อแถว		4	
แกวลำดับแบบเฟรม			วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ | H:1/12

	X	-20.000
	Y	-15.000
	Z	2.000
เลื่อน (X,Y) ไปที่ 0.0		จากนั้น เลื่อน Z ไปที่ 0.0
รูก่อน		
รูถัดไป	สิ้นสุด	



## ระยะลึก

- 2

ป้อนค่าระยะลึกเมื่อต้องการ (-2) ระยะลึกของรูเป็นตัวเลือก  
และอาจจะเว้นว่างไว้ได้

## จำนวนแถว

3

ป้อนค่าจำนวนแถว (3)

## ระยะเว้นของแถว

1 2

ป้อนค่าระยะเว้นระหว่างแถว

ENTER

กด ENTER

ดู

กดปุ่ม ดู เพื่อดูการแสดงผลด้วยภาพ

## ขั้นตอนที่ 2: เจาะรู



เลือกไปยังรู:



เจาะรู:

เลื่อนเครื่องมือไปจนหน้าจอแสดงค่าศูนย์ในแกนเครื่องมือ



หลังจากการเจาะถอยตัวเจาะรูในแกนเครื่องมือ

รูถัดไป

กดปุ่ม รูถัดไป

สิ้นสุด

ทำการเจาะรูที่เหลือต่อไปด้วยวิธีเดียวกัน  
เมื่อรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม END



**งานกัดเอียงและงานกัดโค้ง (งานกัด)**

เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ สำหรับงานกัดเอียงและงานกัดโค้ง คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสมารถทำงานกัดกับพื้นผิวเรียบเอียง (งานกัดเอียง) หรือพื้นผิวโค้งกลม (งานกัดโค้ง) ได้ด้วยการใช้เครื่องแบบ กำหนดเอง

ในการเข้าใช้งานตารางงานกัดเอียงหรืองานกัดโค้ง ให้กดปุ่ม คุณสมบัติ จากนั้น กดปุ่มงานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้ง เพื่อเปิดฟอร์ม การป้อนค่า งานกัด ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการสร้างหรือใช้งานรูปแบบที่มีอยู่แล้ว ให้กดปุ่ม คุณสมบัติ กดปุ่มของรูปแบบงานกัดเอียง หรือ งานกัดโค้งที่ต้องการ ป้อนข้อมูลใหม่ หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยการกดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง

**ปุ่มที่ใช้กับฟอร์มการป้อนข้อมูล:**

ฟังก์ชัน	ปุ่ม
กดปุ่มเพื่อเลือกระนาบงานกัด	<input type="text" value="ระนาบ [XY]"/>
กดเพื่อใช้คุณสมบัติการคำนวณภายในฟอร์ม	<input type="text" value="คำนวณ"/>
กดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติงานกัด	<input type="text" value="วิธีใช้"/>
กดเพื่อใช้ตำแหน่งเครื่องมือปัจจุบัน	<input type="text" value="หมายเหตุ"/>

**ปุ่มสำหรับการใช้โปรแกรม:**

ปุ่มต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ระหว่างใช้งานโปรแกรม

ฟังก์ชัน	ปุ่ม
กดเพื่อเลือก DRO แบบส่วนเพิ่ม มุมมองเส้นโครงร่างของคุณสมบัติ หรือ DRO แบบค่าสัมบูรณ์	<input type="text" value="ดู"/>
กดปุ่มนี้เพื่อไปยังการผ่านขั้นก่อนหน้า	<input type="text" value="ผ่านขั้น&lt;br/&gt;ก่อนหน้า"/>
กดปุ่มนี้เพื่อไปยังการผ่านขั้นถัดไป	<input type="text" value="ผ่านขั้น&lt;br/&gt;ถัดไป"/>
กดเพื่อสิ้นสุดการดำเนินการงานกัด	<input type="text" value="สิ้นสุด"/>



## ปุ่ม งานกัดเอียง

ข้อมูลที่จำเป็น:

- ระนาบ: แกนที่เครื่องมือจะเคลื่อนที่ไป
- จุดเริ่ม: จุดเริ่มต้นของเส้น
- จุดสิ้นสุด: จุดปลายของเส้น
- Step: ระยะ (แบบเลือกได้) ที่เครื่องมือเคลื่อนที่ระหว่าง การตัดแต่ละครั้ง
- คุณสามารถกำหนดเส้นทางการตัดได้ทั้งในทิศทางบวกหรือลบได้ โดยวิธีการกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด

### ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูล

**งานกัดเอียง**      กดปุ่ม งานกัดเอียง เพื่อเปิดฟอร์มและป้อนข้อมูล

#### การเลือกระนาบ

**ระนาบ [XY]**      กดปุ่ม ระนาบ ซ้ำๆ กัน จนกระทั่งระนาบที่ถูกต้องแสดงขึ้น พร้อมกับภาพของระนาบ

#### จุดเริ่ม

**หมายเหตุ**      ป้อนระยะพิทช์ของจุดเริ่มหรือกด บันทึก เพื่อกำหนดระยะพิทช์ให้กับตำแหน่งปัจจุบัน

#### จุดสิ้นสุด

**หมายเหตุ**      ป้อนระยะพิทช์ของจุดสิ้นสุด หรือกด บันทึก เพื่อกำหนดระยะพิทช์ให้กับตำแหน่ง ปัจจุบัน

#### Step

ป้อนขนาดของ Step (เลือกได้) ค่านี้คือความลึกของการตัด สำหรับการผ่านแต่ละครั้ง ตามเส้น

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

งานกัดเอียง		กดปุ่ม ระนาบ เพื่อเลือกระนาบ	
ระนาบ			
YZ			
จุดเริ่ม			
Y	0.000		
Z	0.000		
ระนาบ [YZ]			วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

งานกัดเอียง		ป้อนค่าจุด ถึง ของเส้นงานกัดเอียง	
จุดสิ้นสุด			
Y	5.000		
Z	5.000		
Step			
0.5000			
หมายเหตุ		จำนวน	วิธีใช้




ป้อนรูปแบบ (ตัวเลือก)

**ENTER** กดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง เพื่อเริ่มงานกัดผิว

**C** กดปุ่ม C บนตัวเครื่อง เพื่อออกจากคุณสมบัติและบันทึกค่าสำหรับการใช้งาน ในอนาคต


การดำเนินการของรูปแบบ


**ENTER** กดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง หน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นมุมมอง DRO แบบส่วนเพิ่มและจะแสดงระยะส่วนเพิ่มจากจุดเริ่ม

 เลื่อน ไปที่จุดเริ่มและทำการตัดชิ้นแรก หรือการผ่านชิ้นแรกทั่วพื้นผิว

**ผ่านชิ้นถัดไป** กดปุ่ม ผ่านชิ้นถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปยัง Step ถัดไปในเส้นโครงร่าง การแสดงส่วนเพิ่มจะแสดงระยะจากการผ่านชิ้นถัดไปไปตามแนวเส้น

**C** กดปุ่ม C บนตัวเครื่อง เพื่อออกจากคุณสมบัติและบันทึกค่าสำหรับการใช้งาน ในอนาคต

 ขนาด Step (การตัด) จะป้อนหรือไม่ก็ได้ หากมีค่าเป็นศูนย์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติงานว่าจะเลื่อนเครื่องมือระหว่าง Step เป็นระยะเท่าใด

 ฟอรัมของ รูปแบบ และรายการของฟอรัมจะได้รับการบันทึกไว้ เมื่อมีการเปิด-เปิดเครื่อง



## ป้อน งานกัดโค้ง

ข้อมูลที่จำเป็น:

- ระนาบ: แกนที่เครื่องมือจะเคลื่อนที่ไป
- จุดศูนย์กลาง: ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของเส้นโค้ง
- จุดเริ่ม: จุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง
- จุดสิ้นสุด: จุดปลายของเส้นโค้ง
- Step: ระยะ (แบบเลือกได้) ที่เครื่องมือเคลื่อนที่ระหว่าง การผ่านแต่ละครั้ง



คุณสามารถกำหนดความโค้งของเส้นโค้งได้ถึง 180°  
คุณสามารถกำหนดเส้นทางการตัดได้ โดยการกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด

### ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูล

<b>งานกัดโค้ง</b>	กดปุ่ม งานกัดโค้ง เพื่อเปิดฟอร์มและป้อนข้อมูล
<b>การเลือกระนาบ</b>	
<b>ระนาบ [XY]</b>	กดปุ่ม ระนาบ ซ้ำๆ กัน จนกระทั่งระนาบที่ถูกต้องแสดงขึ้นพร้อมกับภาพของระนาบ
<b>จุดศูนย์กลาง</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	ป้อนค่าพิกัดของจุดศูนย์กลางหรือกด บันทึก เพื่อกำหนดค่าพิกัดให้กับตำแหน่งปัจจุบัน
<b>จุดเริ่ม</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	ป้อนค่าพิกัดของจุดเริ่มหรือกด บันทึก เพื่อกำหนดค่าพิกัดให้กับตำแหน่งปัจจุบัน
<b>จุดสิ้นสุด</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	ป้อนค่าพิกัดของจุดสิ้นสุด หรือกด บันทึก เพื่อกำหนดค่าพิกัดให้กับตำแหน่งปัจจุบัน
<b>Step</b>	
	ป้อนขนาดของ Step (เลือกได้) ค่านี้คือความลึกของการตัด สำหรับการผ่านแต่ละครั้ง ตามเส้น

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

เส้นโค้งงานกัด		กดปุ่ม ระนาบ เพื่อเลือกระนาบ	
ระนาบ			
จุดศูนย์กลาง			
X	0.000		
Z	0.000		
ระนาบ [XZ]			วิธีใช้

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ |

เส้นโค้งงานกัด		ป้อนค่าจุด ตั้งแต่ของเส้นโค้งงานกัดเฉียง	
จุดเริ่ม			
X	-2.500		
Z	0.000		
จุดสิ้นสุด			
X	0.000		
Z	-2.500		
หมายเหตุ		จำนวน	วิธีใช้




ป้อนรูปแบบ (ตัวเลือก)

**ENTER** กดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง เพื่อเริ่มงานกัดผิว

**C** กดปุ่ม C บนตัวเครื่อง เพื่อออกจากคุณสมบัติและบันทึกค่าสำหรับการใช้งาน ในอนาคต


การดำเนินการของคุณสมบัติรูปแบบ


**ENTER** กดปุ่ม ENTER บนตัวเครื่อง หน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็นมุมมอง DRO แบบส่วนเพิ่มและจะแสดงระยะส่วนเพิ่มจากจุดเริ่ม


 เลื่อน ไปที่จุดเริ่มและทำการตัดขั้นแรก หรือการผ่านขั้นแรกทั่วพื้นผิว

**ผ่านขั้นถัดไป** กดปุ่ม ผ่านขั้นถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปยัง Step ถัดไปในเส้นโครงร่าง การแสดงส่วนเพิ่มจะแสดงระยะจากการผ่านขั้นถัดไปไปตามแนวเส้นโค้ง

**C** กดปุ่ม C บนตัวเครื่อง เพื่อออกจากคุณสมบัติและบันทึกค่าสำหรับการใช้งาน ในอนาคต

 ขนาด Step (การตัด) จะบ่อนหรือไม่มีก็ได้ หากมีค่าเป็นศูนย์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติงานว่าจะเลื่อนเครื่องมือระหว่าง Step เป็นระยะเท่าใด

 ฟอรัมของงานกัดโค้ง และรายการของฟอรัมจะได้รับการบันทึกไว้ เมื่อมีการปิดเปิดเครื่อง

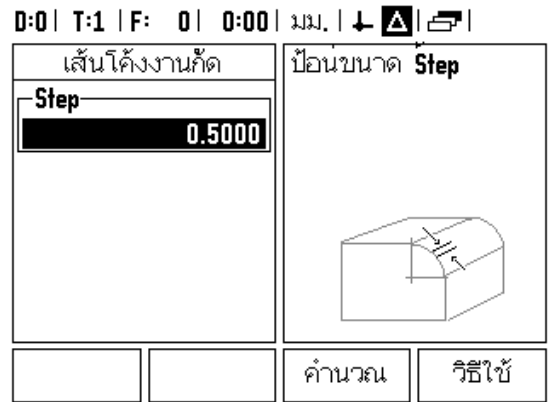





เครื่องจะใช้การชดเชยรัศมีของเครื่องมือตามคาร์คัมของเครื่องมือปัจจุบัน หากการเลือกกระนาบเกี่ยวข้องกับแกนเครื่องมือ เครื่องจะสันนิษฐานว่าจุดปลายของเครื่องมือมีปลายโค้ง

- ▶ ในการกัดไปตามเส้นโครงร่าง ให้เลื่อนแกนทั้งสองในแต่ละ Step เล็กๆ รักษาตำแหน่ง X,Y ให้ใกล้กับศูนย์ (0.0) มากที่สุด
  - หากไม่มีการระบุขนาด Step การแสดงส่วนเพิ่มจะแสดงระยะจากจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดบนเส้นโค้งนั้นเสมอ
- ▶ กดปุ่ม มุมมอง เพื่อสลับไปยังหน้าจอทั้งสามหน้าจอที่มีอยู่ (DRO แบบส่วนเพิ่ม, เส้นโครงร่าง และ DRO แบบคำสั่งมูรณี)
  - มุมมองเส้นโครงร่างจะแสดงตำแหน่งของเครื่องมือที่สัมพันธ์กับผิวงานกัด เมื่อครอสแฮร์ซึ่งแสดงถึงเครื่องมืออยู่บนเส้นซึ่งแสดงถึงพื้นผิว แสดงว่าเครื่องมืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ครอสแฮร์ของเครื่องมือจะคงที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกราฟ เมื่อแทนเคลื่อนที่ เส้นผิวดังกล่าวจะเคลื่อนตามไปด้วย
- ▶ กดปุ่ม สิ้นสุด เพื่อออกจากกรดำเนินการงานกัด



เครื่องจะใช้ทิศการชดเชยเครื่องมือ (R+ หรือ R-) ตามตำแหน่งเครื่องมือ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลื่อนเครื่องมือไปตามผิวโครงร่างจากทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการชดเชยเครื่องมืออย่างถูกต้อง



## I – 4 การใช้งานเฉพาะงานกลึง

### รายละเอียดฟังก์ชันปุ่ม

เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายการใช้งานและฟังก์ชันของปุ่มเฉพาะกับการใช้งานงานกลึงเท่านั้น  
ไม่ว่า ND 780 จะถูกตั้งค่าสำหรับการใช้งานงานกัดหรืองานกลึง  
ฟังก์ชันของปุ่มซึ่งเหมือนกันได้อธิบายไว้ตั้งแต่หน้า Page 34

#### ไอคอนที่แสดงเฉพาะงานกลึง

ฟังก์ชัน	ไอคอนที่แสดง
ไอคอนนี้จะแสดงให้ทราบว่า ค่าที่ปรากฏอยู่คือเส้นผ่าศูนย์กลาง หากไม่มีไอคอนแสดงว่า ค่าที่แสดงคือคาร์คมี	

#### ปุ่มเครื่องมือ

ND 780 สามารถเก็บการวัดขนาดค่าชดเชยได้ถึง 16 เครื่องมือ  
เมื่อคุณเปลี่ยนชิ้นงานและสร้างจุดอ้างอิงใหม่  
เครื่องมือทั้งหมดจะอ้างอิงจากจุดอ้างอิงใหม่โดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องมือ คุณต้องป้อนค่าชดเชยของเครื่องมือเสียก่อน  
(ตำแหน่งขอบตัด) การชดเชยเครื่องมือสามารถกำหนดโดยใช้คุณสมบัติ เครื่องมือ/กำหนด หรือ  
บันทึกที่กำหนด

ถ้าคุณวัดเครื่องมือของคุณโดยใช้ตัวตั้งค่าต้นเครื่องมือ คุณสามารถป้อนค่าชดเชยได้โดยตรง

การเข้าใช้เมนูตารางเครื่องมือ:

เครื่องมือ

กดปุ่มเครื่องมือ

เคอร์เซอร์จะเริ่มต้นที่ช่อง ตารางเครื่องมือ

#### ตารางเครื่องมือ



เลื่อนไปยังเครื่องมือที่คุณต้องการจะกำหนด กดปุ่ม ENTER

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | |

ตารางเครื่องมือ (X/Z)	
1	19.082 <sup>Ø</sup>
2	
3	
4	
5	19.451 <sup>Ø</sup>
6	
7	
8	



**การใช้ตารางเครื่องมือ**

ตัวอย่าง: การป้อนค่าขนาดเขยลงในตารางเครื่องมือ

**เครื่องมือ/กำหนด (การตั้งค่าขนาดเขยเครื่องมือ)**

คุณสามารถใช้งาน เครื่องมือ/กำหนด

เพื่อกำหนดค่าขนาดเขยเครื่องมือโดยใช้เครื่องมือเมื่อทราบเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน

แตะเส้นผ่าศูนย์กลางที่ทราบในแกน X

**เครื่องมือ**

กดปุ่มเครื่องมือ เลื่อนไปที่เครื่องมือที่ต้องการ

**ENTER**

กดปุ่ม ENTER




เลือกปุ่มแกน (X)

**2 0**

ป้อนค่าตำแหน่งจุดปลายของเครื่องมือ เช่น X=Ø 20 มม.

โปรดตรวจสอบว่า ND 780 อยู่ในโหมดแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø)  
ถ้าคุณป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง

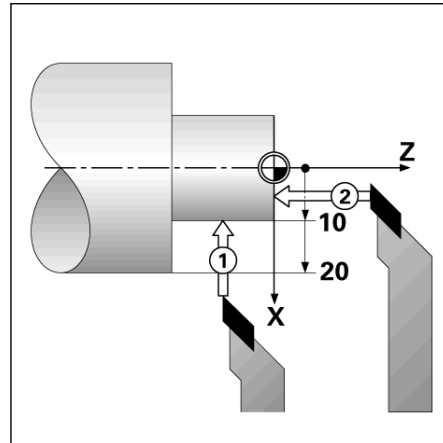

แตะผิวหน้าชิ้นงานด้วยเครื่องมือ



เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่แกน Z

**0**


กำหนดการแสดงผลตำแหน่งสำหรับจุดปลายเครื่องมือที่ค่าศูนย์ Z=0 กดปุ่ม  
ENTER



**ฟังก์ชัน บันทึกลง/กำหนด (การตั้งค่าชดเชยเครื่องมือ)**

ฟังก์ชันบันทึก/กำหนด สามารถใช้เพื่อกำหนดค่าชดเชยเครื่องมือเมื่อเครื่องมือทำงานอยู่กับโหนด และไม่ทราบเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน

ฟังก์ชัน บันทึก/กำหนด จะมีประโยชน์เมื่อมีการหาข้อมูลเครื่องมือโดยการแตะชิ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของค่าตำแหน่งเมื่อถอยเครื่องมือออกเพื่อวัดชิ้นงาน คุณสามารถเก็บค่านี้ได้โดยการกด บันทึก

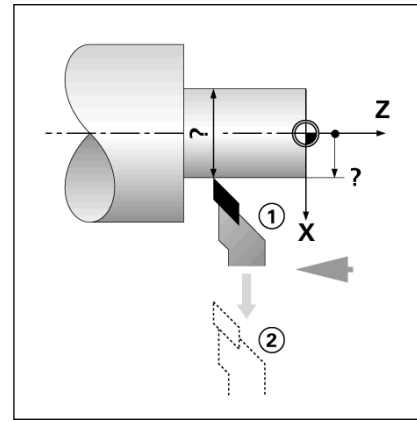

ในการใช้ฟังก์ชัน บันทึก/กำหนด:

<b>เครื่องมือ</b>	กดปุ่มเครื่องมือ เลือกเครื่องมือที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER
	เลือกปุ่มแกน X
	กลิ้งแกน X ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามที่กำหนด
<b>หมายเหตุ</b>	กดปุ่ม บันทึก ในขณะที่เครื่องมือยังทำการกลิ้งอยู่
	ถอยเครื่องจากตำแหน่งขณะนั้น
	ปิดตัวแกนหมุนแล้ววัดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน
<b>1 5</b>	ป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลางหรือรัศมีที่จะวัด ตัวอย่างเช่น 15 มม. และกด ENTER
	โปรดตรวจสอบว่า ND 780 อยู่ในโหมดแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) ถ้าคุณป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง

D:2 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | ↓ ▲ | กำหนด

เครื่องมือ/กำหนด	X 0.000Ø	X Z
เครื่องมือ	Z 0.000	
X 15 Ø		หมุนส.ก.เข้า X แล้วกด บันทึก หรือป้อนตำแหน่งเครื่องมือ
Z		
หมายเหตุ		วิธีใช้



### นำเข้า/ส่งออก

ข้อมูลตารางเครื่องมือสามารถนำเข้าหรือส่งออกผ่านพอร์ตอนุกรม

- ▶ ปุ่ม นำเข้า และ ส่งออก มีให้ใช้ในหน้าจอ ตารางเครื่องมือ
- ▶ กดปุ่ม นำเข้า เพื่อดาวน์โหลดตารางเครื่องมือจากคอมพิวเตอร์
- ▶ กดปุ่ม ส่งออก เพื่ออัปโหลดตารางเครื่องมือไปยังคอมพิวเตอร์
- ▶ ในการออกจากโปรแกรม กดปุ่ม C

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |

ตารางเครื่องมือ (X/Z)	
1	19.082 $\phi$
2	
3	
4	
5	19.451 $\phi$
6	
7	
8	

นำเข้า	ส่งออก		วิธีใช้
--------	--------	--	---------

### ปุ่มจุดอ้างอิง


See "ปุ่มจุดอ้างอิง" on page 45 สำหรับข้อมูลพื้นฐาน  
 การตั้งค่าจุดอ้างอิงจะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งแกนและค่าที่แสดง  
 สำหรับการใช้งานเครื่องกลึงส่วนใหญ่จะมีเพียงจุดอ้างอิงแกน X เพียงหนึ่งแกน นั่นก็คือ  
 ศูนย์กลางของตัวยึด แต่การกำหนดจุดอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับแกน Z อาจมีประโยชน์ในการทำงาน  
 ตารางสามารถเก็บค่าจุดอ้างอิงได้ถึง 10 ค่า วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำหนดจุดอ้างอิง คือ  
 การแตะชิ้นงานที่เส้นผ่าศูนย์กลางหรือตำแหน่งที่ทราบค่าแล้ว  
 จากนั้นป้อนค่าขนาดนั้นเป็นค่าซึ่งจอแสดงผลจะแสดง

ตัวอย่าง: การตั้งค่าจุดอ้างอิงชิ้นงาน

ลำดับของแกนในตัวอย่างนี้: X - Z

การเตรียมการ:

เรียกข้อมูลของเครื่องมือโดยการเลือกเครื่องมือที่คุณจะใช้เพื่อแตะชิ้นงาน

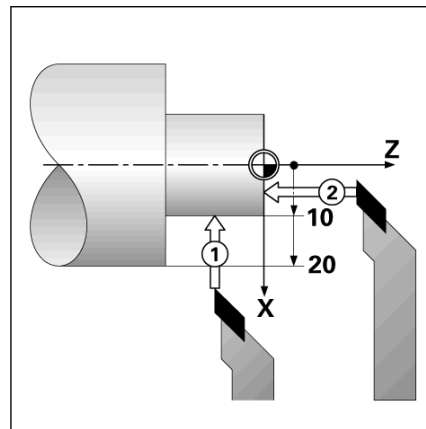

จุดอ้างอิง

กดปุ่มจุดอ้างอิง

เคอร์เซอร์จะอยู่ในช่องเลขที่จุดอ้างอิง



ป้อนค่าตัวเลขที่จุดอ้างอิงและกดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อไปยังช่องของแกน X

D:2 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X	0.000 $\phi$	X Z
เลขที่จุดอ้างอิง	Z	0.000	
จุดอ้างอิง	X	20.000 $\phi$	Z
	Z	0.0	

หันหน้าเข้าด้านใน Z แล้วกดปุ่มที่ กหรือป้อนตำแหน่งเครื่อง

หมายเหตุ		คำนวณ	วิธีใช้
----------	--	-------	---------





สัมผัสชิ้นงานที่ขอบ 1

การตั้งค่าจุดอ้างอิง X

2 0

ป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน ณ จุดนั้น



โปรดตรวจดูว่า ND 780 อยู่ในโหมดแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง (D)  
ถ้าคุณป้อนค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง

กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่แกน Z



แตะผิวชิ้นงานที่จุด 2

การตั้งค่าจุดอ้างอิง Z

0

ป้อนค่าตำแหน่งของจุดปลายของเครื่องมือ (Z = 0 มม.) สำหรับพิกัด Z-  
ของจุดอ้างอิง

ENTER

กดปุ่ม ENTER



**การตั้งค่าจุดอ้างอิงโดยใช้ฟังก์ชัน บันทึกลง/กำหนด**

ฟังก์ชัน บันทึกลง/กำหนด จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าจุดอ้างอิง เมื่อเครื่องมืออยู่ต่ำกว่าชิ้นงาน และไม่ทราบเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน

ในการใช้ฟังก์ชัน บันทึกลง/กำหนด:

- จุดอ้างอิง

กดปุ่มจุดอ้างอิง
- เคอร์เซอร์จะอยู่ในช่องเลขที่จุดอ้างอิง
- ▼

ป้อนค่าตัวเลขที่จุดอ้างอิงและกดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อไปยังช่องของแกน X  
กลึงแกน X ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนด
- หมายเหตุ


กดปุ่ม บันทึกลง ในขณะที่เครื่องมือยังคงทำการกลึงอยู่

ถอยเครื่องจากตำแหน่งขณะนั้น

ปิดตัวแกนหมุนแล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน
- 1

5

ป้อนค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่จะวัด ตัวอย่าง เช่น 15 มม. และกด ENTER  
โปรดตรวจดูว่า ND 780 อยู่ในโหมดแสดงเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)  
ถ้าคุณป้อนค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

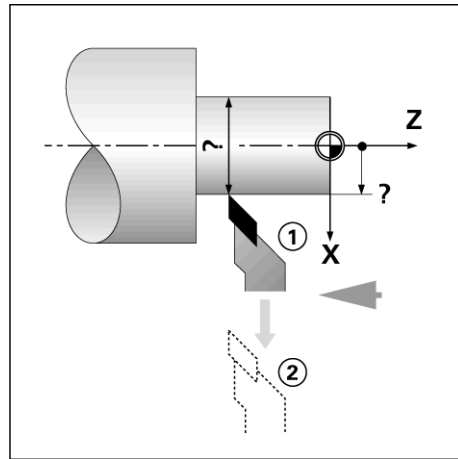

D:2 | T:4 | F: 0 | 0:00 | มม. | | กำหนด

กำหนดจุดอ้างอิง	X 0.000Ø	X
เลขที่จุดอ้างอิง	Z 0.000	
จุดอ้างอิง	X 15 Ø	Z
Z	ใส่ตำแหน่งค่าจริงของเครื่องมือ	
		จำนวน
		วิธีใช้



**ปุ่มค่าต้น**

ฟังก์ชันของปุ่ม ค่าต้น ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วในคู่มือเล่มนี้ (See "ปุ่มค่าต้น" on page 53)  
คำอธิบายและตัวอย่างในหน้าเหล่านั้นสำหรับใช้กับงานกัด  
คำอธิบายพื้นฐานเหล่านั้นจะเหมือนกันสำหรับการใช้งานกลึง แต่มีข้อยกเว้น 2 ประการ คือ  
การชดเชยเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือ (R+/-) และรัศมี เทียบกับ อินพุตของเส้นผ่าศูนย์กลาง

การชดเชยเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือจะไม่ใช้กับงานกับเครื่องมืองานกลึง  
ดังนั้นจะไม่มีฟังก์ชันนี้ในขณะที่คุณกำหนดค่าต้นสำหรับงานกลึง

 
ในขณะที่กำลังทำงานกลึง ค่าที่ป้อนอาจเป็นได้ทั้งค่ารัศมีหรือค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  
สิ่งสำคัญก็คือ  
คุณต้องมั่นใจว่าหน่วยที่คุณป้อนค่าสำหรับค่าต้นนั้นตรงกับสถานะซึ่งจอแสดงผลข้อมูลอยู่ในขณะ  
นั้น ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางจะแสดงพร้อมสัญลักษณ์ Ø  
สถานะของจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ปุ่ม RX (ดูด้านล่าง)

**ปุ่ม RX (รัศมี/เส้นผ่าศูนย์กลาง)**


แบบเขียนสำหรับชิ้นส่วนเครื่องกลึงโดยปกติจะแสดงค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ND 780  
สามารถแสดงเป็นรัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง สำหรับคุณ เมื่อแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง  
จะมีเครื่องหมายเส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) ปรากฏใกล้กับค่าตำแหน่ง

**ตัวอย่าง:** แสดงรัศมี, ตำแหน่ง 1 X = 20 มม.

แสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง, ตำแหน่ง 1 X = Ø 40 มม.



กดปุ่ม RX เพื่อสลับไปมาระหว่างการแสดงรัศมีและเส้นผ่าศูนย์กลาง

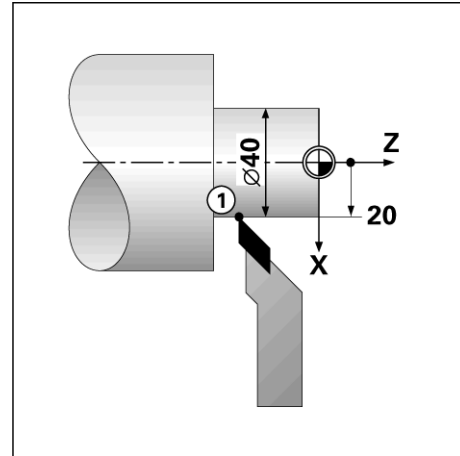





ข้อมูลทางเทคนิค



## II – 1 การติดตั้งและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

### สิ่งที่ให้มา

- ชุดแสดงผล ND 780
- ตัวเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
- คู่มือการใช้

### อุปกรณ์เสริม

- ฐานที่ปรับเอียงได้
- ส่วนประกอบเหล็กฉากเอียง
- แชนยี่ห้อเนกประสงค์
- ตัวคั่นหาขอบ KT 130
- ด้ามจับ
- เฟรมการยึด

### ชุดแสดงผล ND 780

#### จุดติดตั้งเครื่อง

ติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี  
ซึ่งสามารถเข้าใช้เครื่องได้โดยง่ายในระหว่างการใช้งานปกติ

### การติดตั้ง

ใช้สกรู M4 เพื่อยึด ND 780 จากด้านล่าง สำหรับตำแหน่งรู: See "ขนาด" on page 115

### การเชื่อมต่อไฟฟ้า



ไม่มีชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมได้เองในเครื่องนี้ ดังนั้น คุณไม่ควรเปิดโครงเครื่อง ND 780

ความยาวของสายไฟต้องไม่เกิน 3 เมตร

เชื่อมต่อสายดินสำหรับป้องกันเข้ากับขั้วสายดินสำหรับป้องกันที่ด้านหลังของเครื่อง การเชื่อมต่อนี้จะต้องเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา



ห้ามเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อใดๆ ในขณะที่มีการจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องอยู่ เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในได้

ใช้ฟิวส์ของแท่นนั้นในการเปลี่ยนฟิวส์ใหม่



### ข้อกำหนดทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า AC 100 V ... 240 V ( $\pm 10$  %) โวลต์กระแสสลับ

กำลังไฟฟ้าสูงสุด 135 W

ความถี่ 50 Hz ... 60 Hz ( $\pm 3$  Hz) เฮิร์ตซ์

ฟิวส์ T630 มิลลิแอมป์/250 โวลต์กระแสสลับ, 5 มม. x 20 มม., Slo-Blo (ฟิวส์ที่สายมีไฟ และสายไม่มีไฟ)

### สภาวะแวดล้อม

การป้องกัน (EN 60529) IP 40 ที่แผงด้านหลัง

IP 54 ที่แผงด้านหน้า


อุณหภูมิในการทำงาน 0° ถึง 45°C (32° ถึง 113°F)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20° ถึง 70°C (-4° ถึง 158°F)

น้ำหนักเครื่อง 2.6 กก. (5.8 ปอนด์)

### ต่อสายตัวเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ,

สายที่มีไฟฟ้า: L และ N

สายดิน: 

เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำของสายเชื่อมต่อไฟฟ้า: 0.75 มม.<sup>2</sup>



สายดินสำหรับป้องกัน (การต่อสายดิน)



คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวป้องกันขั้วสายไฟบนแผงด้านหลังเข้ากับจุดรวมของสายดินเครื่องจักร พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำของ สายเชื่อมต่อ: 6 มม.<sup>2</sup>

### การดูแลรักษาเชิงป้องกัน

ตัวเครื่องไม่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาเชิงป้องกันเป็นพิเศษ สำหรับการทำความสะอาด ให้เช็ดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งที่ไม่มีขุย

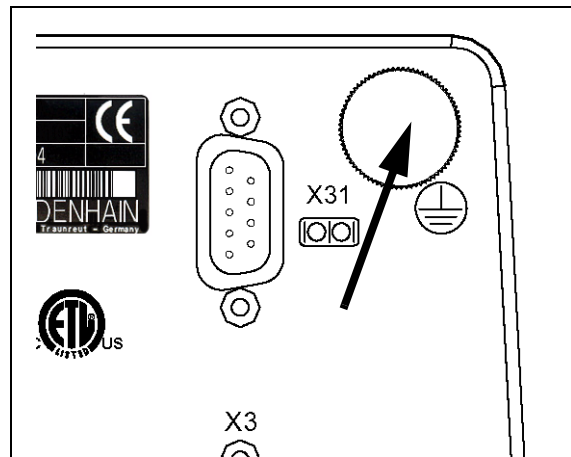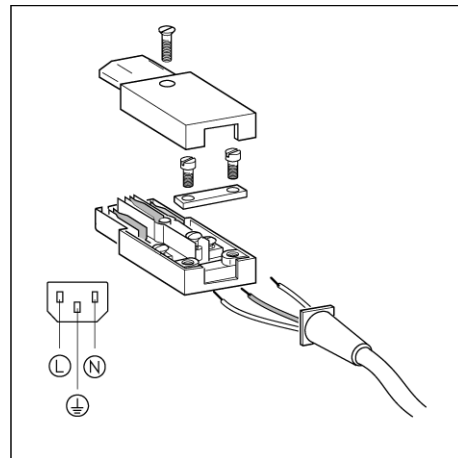

## การเชื่อมต่อตัวเข้ารหัส

ND 780 สามารถใช้กับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบเส้นตรงและแบบหมุน ซึ่งจะมีเอาต์พุตรูปคลื่นไซน์ (11 $\mu$ A<sub>pp</sub> หรือ 1V<sub>pp</sub>) อินพุตตัวเข้ารหัสบนแผงด้านหลังถูกกำหนดเป็น X1, X2 และ X3


สายเชื่อมต่อ ต้องมีความยาวไม่เกิน 30 ม. (100 ฟุต)



ห้ามเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อใดๆ ในขณะที่มีการจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องอยู่

ผังแสดงขาสัญญาณสำหรับอินพุตของตัวเข้ารหัส


ตัวเชื่อมต่อ D-sub 15 ขา	สัญญาณอินพุต 11 $\mu$ A <sub>pp</sub>	สัญญาณอินพุต 1 V <sub>pp</sub>
1	DC 5 V	DC 5 V
2	0 V	0 V
3	I <sub>1</sub> +	A+
4	I <sub>1</sub> -	A-
5	/	/
6	I <sub>2</sub> +	B+
7	I <sub>2</sub> -	B-
8	/	/
9	/	เซนเซอร์ DC 5 โวลต์
10	I <sub>0</sub> +	R+
11	/	เซนเซอร์ 0V
12	I <sub>0</sub> -	R-
13	ชิลด์ด้านใน	/
14	/	/
15	/	/
เคส	ชิลด์ด้านนอก	

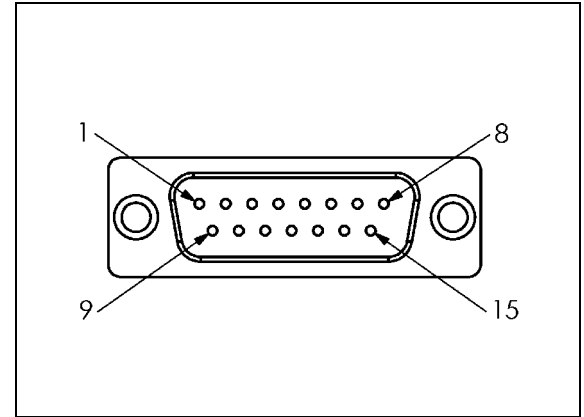

ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมต่ออินพุตของตัวเข้ารหัสใดๆ ไปยังแกนใดๆ ก็ได้

การตั้งค่าค่าเริ่มแรก:

อินพุตตัวเข้ารหัส	งานกัก	งานกลิ้ง
X1	X	X
X2	Y	Z <sub>0</sub>
X3	Z	Z

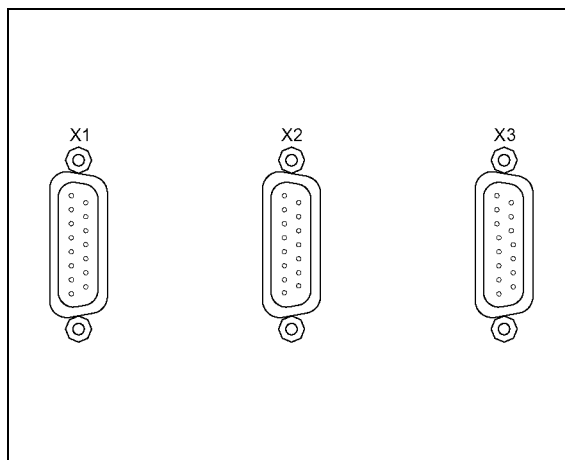

## การเชื่อมต่อเอาต์พุตของตัวค้นหาขอบและสัญญาณอินพุต

เชื่อมต่อตัวค้นหาขอบ HEIDENHAIN กับอินพุต D-sub X10 บนแผงด้านหลัง

ปรับ ND 780 ให้เหมาะสำหรับใช้กับตัวค้นหาขอบด้วยพารามิเตอร์การใช้งานเหล่านี้:

- ความยาวเข็ม
- เส้นผ่าศูนย์กลางกลางเข็ม

สำหรับคำอธิบายของพารามิเตอร์การใช้งาน






ผู้ปฏิบัติงานต้องป้องกันการใช้ตัวค้นหาขอบใหม่

รูปแบบขาสำหรับอินพุตของตัวค้นหาขอบและค่าเอาต์พุตที่วัดได้ (สำหรับ Pinout)

ขา	การกำหนด
1	0V (ซิลด์ด้านใน)
2	KTS เตรียมพร้อม
3	Signal for IOB
6	DC 5 V
7	0V
8	0V
9	Signal for IOB
12	ค่าเอาต์พุตจุดเชื่อมต่อ
13	KTS
14	ค่าเอาต์พุตสัญญาณพัลส์

ขา 12 และ 14 ถูกใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติค่าเอาต์พุตที่วัดได้ เมื่อจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ถูกลัดวงจรที่ขา 8 (0V) ค่าที่วัดได้ที่กำหนดใน จัดเตรียมงาน จะส่งออกไปบนสายสัญญาณ TXD ของอินเทอร์เฟซ RS-232 สวิตช์ที่มีจำหน่ายสามารถใช้เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างขา 12 และ 8 อินพุตพัลส์ระหว่างขา 14 และขา 8 อาจเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ลอจิก TTL (เช่น SN74LSXX)

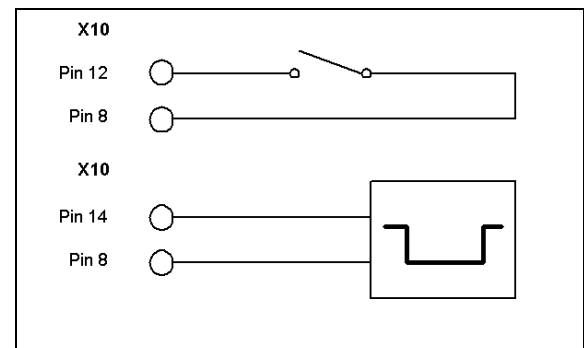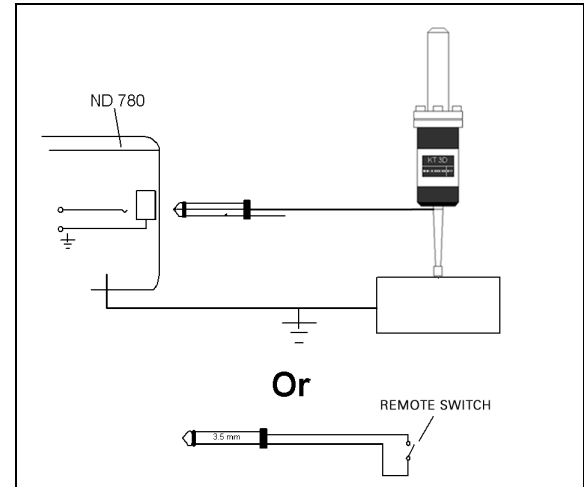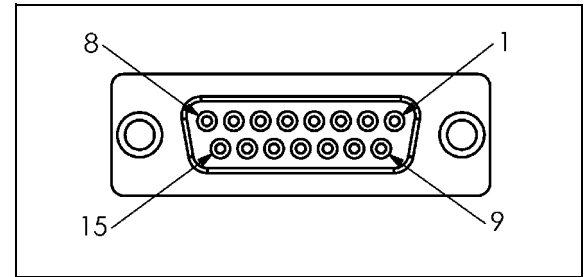



## II – 2 จัดเตรียมการติดตั้ง

### พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้ง

คุณสามารถเข้าสู่จัดเตรียมการติดตั้งได้โดยการกดปุ่ม จัดเตรียม ซึ่งจะทำให้ปุ่มจัดเตรียมการติดตั้ง ปรากฏขึ้น

พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้งจะถูกสร้างในระหว่างการติดตั้งเริ่มแรก และโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยน ด้วยเหตุผลนี้ พารามิเตอร์จัดเตรียมการติดตั้งจะถูกป้องกันโดยรหัสผ่าน

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |

จัดเตรียมการติดตั้ง		กำหนดการใช้งานตัวนับ (งานกัด หรือ งานกลึง) และจำนวนแกน (2 หรือ 3)	
จัดเตรียมตัวเข้ารหัส ตั้งค่าการแสดงผล การชดเชยข้อผิดพลาด ชดเชยระยะจากการสึก พอร์ตอนุกรม การตั้งค่าตัวนับ มิโครสวิตช์			
จัดเตรียมงาน	รับเข้า ส่งออก		วิธีใช้



## จัดเตรียมตัวเข้ารหัส

จัดเตรียมตัวเข้ารหัสจะใช้เพื่อกำหนดความละเอียดตัวเข้ารหัสและชนิด (แบบเส้นตรง, แบบหมุน), ทิศการนับ, ชนิดเครื่องหมายอ้างอิง

- ▶ คอร์เซอร์จะเริ่มต้นที่ช่อง จัดเตรียมตัวเข้ารหัส เมื่อเปิดหน้า จัดเตรียมการติดตั้ง ขึ้น กดปุ่ม ENTER วิธีนี้จะเปิดรายการตัวเข้ารหัสที่เป็นไปได้สูงสุด 3 ตัว โดยมีชื่อกำกับเป็น อินพุต X1 X2 หรือ X3
- ▶ เลื่อนไปยังอินพุตของตัวเข้ารหัส ที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง และกด ENTER
- ▶ ช่องสัญญาณตัวเข้ารหัส จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
- ▶ คอร์เซอร์จะอยู่ในช่อง ชนิดตัวเข้ารหัส เลือกชนิดตัวเข้ารหัสโดยการกดปุ่ม แบบเส้นตรง/แบบหมุน
- ▶ สำหรับตัวเข้ารหัสแบบเส้นตรง เลื่อนคอร์เซอร์ไปที่ช่องคาบสัญญาณ และใช้ปุ่ม แบบหยาบ หรือ แบบละเอียด เพื่อเลือกคาบสัญญาณตัวเข้ารหัสในหน่วย  $\mu\text{m}$  (2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 10 240, 12 800), หรือพิมพ์คาบสัญญาณที่ต้องการ สำหรับตัวเข้ารหัสแบบหมุน ให้ป้อนค่าคาบสัญญาณได้โดยตรง See "พารามิเตอร์ตัวเข้ารหัส" on page 96 สำหรับค่า
- ▶ ในช่อง เครื่องหมายอ้างอิง ให้กดปุ่ม เครื่องหมายอ้างอิง จากนั้นเลือกปุ่มแบบ ไม่มี, แบบเดี่ยว หรือ เข้ารหัส อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับสัญญาณอ้างอิง
- ▶ สำหรับเครื่องหมายอ้างอิงแบบเข้ารหัส ให้กดปุ่ม ระยะเวลา เพื่อเลือก 500, 1000, 2000, หรือ 5000
- ▶ ในช่อง เลือกทิศทางนับ ให้เลือกทิศทางนับโดยการกดปุ่ม ทางบวก หรือ ทางลบ หากทิศทางนับของตัวเข้ารหัสตรงกับทิศทางนับของผู้ใช้ ให้เลือก ทางบวก หากทิศทางนับไม่ตรงกัน ให้เลือก ทางลบ
- ▶ ในช่อง เตือนข้อผิดพลาด ให้เลือกว่าระบบจะเตือน และแสดงการนับของตัวเข้ารหัส และสัญญาณข้อผิดพลาด โดยการเลือก ทำงาน หรือ ไม่ทำงาน เพื่อเตือนข้อผิดพลาดการนับ ชนิดของข้อผิดพลาดการนับ คือ ข้อผิดพลาดที่มีการปนเปื้อน (เมื่อสัญญาณที่ไปยังตัวเข้ารหัสตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้) และข้อผิดพลาดของความถี่ (เมื่อความถี่ของสัญญาณเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้) เมื่อมีข้อความข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้กดปุ่ม C เพื่อลบทิ้ง

## ตั้งค่าการแสดงผล

ฟอร์มตั้งค่าการแสดงผล คือ

ฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานใช้กำหนดว่าจะให้เครื่องแสดงแกนใดและในลำดับใด

- ▶ เลื่อนไปที่การแสดงผลที่ต้องการและกด ENTER
- ▶ กดปุ่ม ทำงาน/ไม่ทำงาน เพื่อเปิดหรือปิด การแสดงผล กดปุ่มลูกศรซ้าย หรือ ขวา เพื่อเลือกชื่อแกน
- ▶ เลื่อนไปที่ช่องอินพุต กดปุ่มตัวเลขตามหมายเลขอินพุตตัวเข้ารหัสที่ด้านหลังของเครื่อง กดปุ่ม + หรือ - เพื่อควรวรวมอินพุตที่สอง
- ▶ เลื่อนไปที่ช่อง ความละเอียดการแสดงผล กดปุ่ม แบบหยาบ หรือ แบบละเอียด เพื่อเลือกความละเอียดของการแสดงผล
- ▶ เมื่อทำการกำหนดค่าการแสดงผลให้กับตัวเข้ารหัสแบบหมุน ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่ช่อง แสดงมุม กดปุ่ม มุม 0-360° เพื่อเลือกช่วงที่มุมจะถูกแสดง

D:0   T:1   F: 0   0:00		มม.	
จัดเตรียมตัวเข้ารหัส (X1)		เลือกชนิดตัวเข้ารหัส (แบบเส้นตรง หรือแบบหมุนรอบ)	
สัญญาณตัวเข้ารหัส ไม่มีสัญญาณ			
ชนิดของตัวเข้ารหัส แบบเส้นตรง			
คาบสัญญาณ 20.0 $\mu\text{m}$			
แบบเส้นตรง			วิธีใช้
แบบหมุนรอบ			






## การควบรวม

- ▶ กดปุ่มตัวเลขตามหมายเลขอินพุตตัวเข้ารหัสที่ด้านหลังของเครื่อง กดปุ่ม + หรือ - เพื่อควบรวมอินพุตที่สองกับอินพุตที่หนึ่ง หมายเลขอินพุตจะแสดงถัดจากชื่อแกนเพื่อแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งควบรวม (เช่น "2 + 3")

### การควบรวม Z

เฉพาะงานกลึงเท่านั้น

การใช้งานการกลึง ND 780 จะให้วิธีการที่รวดเร็วสำหรับการควบรวมตำแหน่งแกน Z<sub>0</sub> และ Z ในระบบ 3 แกน จอแสดงผลสามารถควบรวมการแสดงผลหน้าจ่อ Z หรือหน้าจ่อ Z<sub>0</sub> ได้

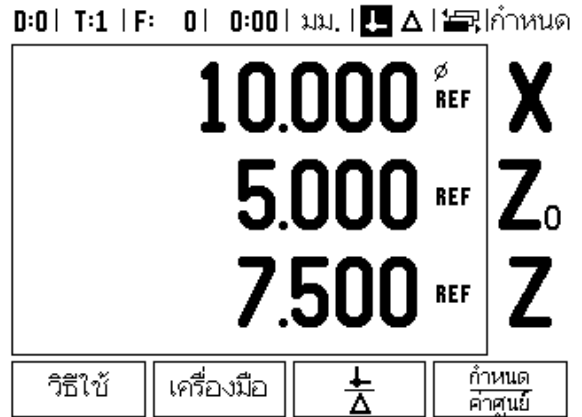

### การใช้การควบรวม Z

ในการควบรวมแกน Z<sub>0</sub> และ Z และเลือกให้แสดงผลลัพธ์ในหน้าจ่อ Z<sub>0</sub> ให้กดปุ่ม Z<sub>0</sub> ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ผลรวมของตำแหน่ง Z ทั้งสองจะแสดงในหน้าจ่อ Z<sub>0</sub> และหน้าจ่อ Z จะว่างเปล่า.


ในการควบรวมแกน Z<sub>0</sub> และ Z และให้แสดงผลลัพธ์ในหน้าจ่อ Z ให้กดปุ่ม Z ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ผลรวมของตำแหน่ง Z จะแสดงในหน้าจ่อ Z และหน้าจ่อ Z<sub>0</sub> จะว่างเปล่า การควบรวมจะได้รับการรักษาไว้ในเครื่องในระหว่างรอบกระแสไฟ

การย้ายอินพุต Z<sub>0</sub> หรือ Z จะปรับปรุ่งตำแหน่งการควบรวม Z

เมื่อมีการควบรวมตำแหน่งแล้ว ระบบจะต้องมีจุดอ้างอิงสำหรับตัวเข้ารหัสทั้งสอง เพื่อให้สามารถเรียกคืนจุดอ้างอิงก่อนหน้าได้

### การยกเลิกการควบรวม Z

ในการยกเลิกการใช้การควบรวม Z ให้กดปุ่มแกนของหน้าจ่อที่ว่าง การแสดงผลของตำแหน่ง Z<sub>0</sub> และ Z แต่ละตำแหน่งจะถูกเรียกคืนกลับมาอีกครั้ง

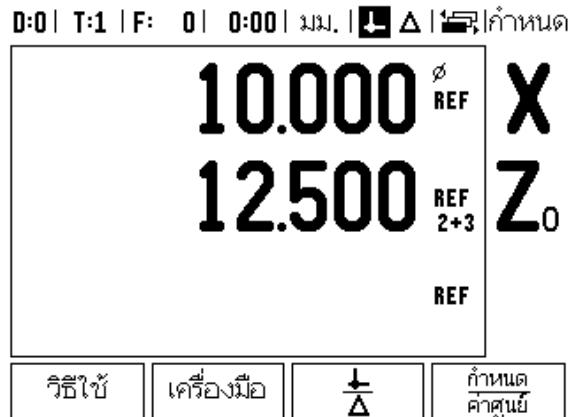

## การชดเชยข้อผิดพลาด

ระยะที่เครื่องมือการตัดเคลื่อนที่ ซึ่งวัดโดยตัวเข้ารหัส สามารถแตกต่างจากระยะเคลื่อนที่จริงของเครื่องมือได้ในบางกรณี ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดของระยะฟันของสกรูบอล หรือการเบี่ยงเบนและการเอียงของแกน ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นตรง หรือแบบไม่ใช่เส้นตรง คุณสามารถหาข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ระบบการวัดอ้างอิง เช่น VM 101 จาก HEIDENHAIN หรือด้วยบล็อกวัดค่า จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด จะทำให้สามารถระบุรูปแบบการชดเชยที่ต้องการ ข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง หรือแบบไม่ใช่เส้นตรง

ND 780 ให้มีการชดเชยข้อผิดพลาดเหล่านี้ และแต่ละแกนสามารถโปรแกรมแยกจากกันด้วยการชดเชยที่เหมาะสม



การชดเชยข้อผิดพลาดจะใช้ได้เมื่อใช้ตัวเข้ารหัสแบบเส้นตรงเท่านั้น

### การชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง

การชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรงสามารถใช้ได้ ถ้าผลของการเปรียบเทียบด้วยมาตรฐานอ้างอิงแสดงว่าการเบี่ยงเบนแบบเส้นตรงตลอดช่วง ความยาวที่วัดทั้งหมด

ในกรณีนี้ข้อผิดพลาดสามารถชดเชยโดยการคำนวณค่าแพ็คเกจแก้ไขแบบเดียว

ในการคำนวณการชดเชยข้อผิดพลาดแบบเส้นตรง ให้ใช้สูตรนี้:

แพ็คเกจแก้ไข LEC =  $((S - M) / M) \times 10^6$  ppm โดยที่:

S ความยาวที่วัดได้ด้วยการอ้างอิงมาตรฐาน

M ความยาวที่วัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่แกน

ตัวอย่าง:

หากความยาวของมาตรฐานที่คุณใช้คือ 500 มม. และความยาวที่วัดได้ตามแกน X คือ 499.95 แล้ว ค่า LEC ของแกน X คือ 100 ส่วนต่อล้าน (ppm)

$LEC = ((500 - 499.95) / 499.95) \times 10^6 \text{ ppm} = 100 \text{ ppm}$   
(พิเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)

- ▶ เมื่อพบข้อผิดพลาดแล้ว เครื่องจะป้อนข้อมูลข้อผิดพลาดของตัวเข้ารหัสโดยตรง กดปุ่ม ชนิด เพื่อเลือกการชดเชยแบบเส้นตรง
- ▶ ป้อนค่าแพ็คเกจการชดเชยในหน่วยหนึ่งต่อล้านส่วน (ppm) และกดปุ่ม ป้อนค่า

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | มม. | | |

การชดเชยข้อผิดพลาด		ชดเชยข้อผิดพลาดสำหรับ รับอินพุตนี้ "ไม่ทำงาน"
อินพุต X1	ไม่ทำงาน	
อินพุต X2	ไม่ทำงาน	
อินพุต X3	ไม่ทำงาน	
ชนิด	[ไม่ทำงาน]	กด ชนิด เพื่อเลือกชดเชยข้อผิดพลาด แบบเส้นตรง หรือ "ไม่ใช่แบบเส้นตรง"
		วิธีใช้



### การชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง

คุณควรใช้การชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง

ถ้าผลของการเปรียบเทียบด้วยมาตรฐานอ้างอิงแสดงค่าเบี่ยงเบนที่มีการสลับหรือการแกว่งไปมา ค่าแก้ไขที่ต้องการจะถูกคำนวณและป้อนค่าในตาราง ND 780 จะรองรับได้ถึง 200

จุดต่อแกน ค่าผิดพลาดระหว่างค่าจุดแก้ไขสองค่าที่ป้อนไว้ซึ่งอยู่ติดกัน

จะคำนวณด้วยการแก้ไขโดยการประมาณค่าแบบเส้นตรง



การชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรงจะมีเฉพาะในสเกลที่มีเครื่องหมายอ้างอิงเท่านั้น ถ้าการชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรงถูกกำหนดไว้แล้ว จะไม่มีการใช้การชดเชยข้อผิดพลาดจนกระทั่งเครื่องหมายอ้างอิงถูกข้ามผ่าน



การชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรงจะต้องมีการเพิ่มค่า โดยใช้ทิศทางบวกภายในตัวเข้ารหัส สำหรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ 1.1.3

### ขั้นตอนการจัดเตรียมสำหรับข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง

- ตัวเข้ารหัสจะมีทิศการนับภายใน โดยที่ทิศการนับนี้อาจไม่เป็นไปตามทิศการนับที่กำหนดโดยผู้ใช้ และจะใช้สำหรับการกำหนดการชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรงเท่านั้น
- ในการกำหนดทิศการนับภายใน ให้กับตัวเข้ารหัสใดๆ ที่ติดตั้งให้กับแกนที่กำหนด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์:
- ▶ เปิดฟอร์ม จัดเตรียมตัวเข้ารหัส และเลือกเครื่องเข้ารหัสบนแกนที่ต้องการดำเนินการ
- ▶ เลื่อนลูกศรลง เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ทิศการนับ
- ▶ ใช้ปุ่ม ทางบวก/ทางลบ และเลือกทางบวก กด ENTER
- ▶ ใช้ปุ่ม C กลับไปที่การแสดงผลหลัก
- ▶ เลื่อนแกนซึ่งมีตัวเข้ารหัสติดตั้งอยู่ และสังเกตทิศทางของการเคลื่อนที่ซึ่งต้องมีทิศทางเป็นบวก
- การกำหนดทิศการนับภายในของตัวเข้ารหัสเสร็จสมบูรณ์แล้ว



ตัวเข้ารหัสที่มีเครื่องหมายอ้างอิงแบบเดี่ยว จะต้องข้ามเครื่องหมายอ้างอิงที่เหมือนกันทุกครั้งที่เปิด DRO เพื่อเริ่มทำงาน

D:0 | T:2 | F: 0 | 0:00 | MM |

INPUT X1: MEASURED = ERROR			
SPACING = 1.0000			
START POINT = 0.0000			
000	=	0.0000	= 0.010000
001	=	1.0000	= 0.020000
002	=	2.0000	= 0.020000
003	=	3.0000	= 0.000000
004	=	4.0000	= 0.010000
005	=	5.0000	= -----
VIEW		CLEAR TABLE	
SAVE		HELP	



### เริ่มตารางการชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง:

- ▶ กำหนดจุดเริ่มให้กับตารางการชดเชย โดยวางตำแหน่งของแกนไว้ที่ระยะที่ไกลที่สุดในทิศทางลบ
- ▶ เปิดเมนู จัดเตรียมการติดตั้ง และเลือก การชดเชยข้อผิดพลาด และกด ENTER เลือกแบบไม่ใช่เส้นตรง โดยการกดปุ่ม ชนิด
- ▶ เริ่มต้นตารางการชดเชยข้อผิดพลาดใหม่ โดยการกดปุ่ม แก้ไขตาราง
- ▶ เลื่อนลูกศรลง เพื่อเลื่อนแถบสีไปที่ จุดเริ่ม และกด ENTER
- ▶ เมื่อเลื่อนแถบสีไปที่ START POINT ในฟอร์ม ชดเชยข้อผิดพลาดแล้ว ให้กด คำนวณตำแหน่ง จากนั้นกด ENTER
- ▶ กดปุ่ม ลูกศรขึ้น และเลื่อนแถบสีไปที่ ระยะเว้น และกด ENTER บ่อนค่าระยะระหว่างจุดแก้ไขแต่ละจุด และกด ENTER จุดแก้ไขทั้งหมด (มีได้ถึง 200 จุด) จะมีระยะเว้นเท่าๆ กันจากจุดเริ่ม ไปในทิศทางนับทางบวกเท่านั้น



เลือกระยะเว้นซึ่งครอบคลุมความยาวของตัวเข้ารหัสบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งจะใช้กับการชดเชยข้อผิดพลาด

- ▶ บ่อนค่าข้อผิดพลาดที่ทราบ ซึ่งมีอยู่สำหรับแต่ละจุด กด ENTER
- ▶ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ให้กด C เพื่อบันทึก และออกจากตารางและย้อนกลับไปที่ฟอร์มการชดเชยข้อผิดพลาด กดปุ่ม C ต่อไป เพื่อย้อนกลับไปที่การแสดงผลหลัก



ทิศการนับภายในจะเหมือนเดิมทุกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าทิศการนับให้กับตัวเข้ารหัสในฟอร์มจัดเตรียมการติดตั้ง ตาราง การชดเชยข้อผิดพลาด จะสอดคล้องกับทิศการนับภายในเสมอ

### การอ่านกราฟ

คุณสามารถดูตารางการชดเชยข้อผิดพลาดในรูปแบบตาราง หรือการแสดงด้วยภาพ กดปุ่ม มุมมอง เพื่อสลับระหว่างมุมมองต่างๆ กราฟแสดงแผนผังของข้อผิดพลาดการแปลค่าเทียบกับค่าที่วัดได้ กราฟจะมีสเกลที่ตายตัว ในขณะที่เคอร์เซอร์เลื่อนผ่านฟอร์ม ตำแหน่งของจุดบนกราฟจะแสดงด้วยเส้นแนวตั้ง



**การดูตารางการชดเชย**

- ▶ กดปุ่ม แก์ไขตาราง
- ▶ ในการสลับระหว่างมุมมองตารางและกราฟ ให้กดปุ่ม มุมมอง
- ▶ กดปุ่ม ลูกศร ขึ้น หรือ ลง หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ภายในตาราง

ข้อมูลตารางการชดเชยข้อผิดพลาดอาจจะถูกบันทึกไปที่ หรือโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม

**การส่งออกตารางการชดเชย ณ ขณะนี้**

- ▶ กดปุ่ม แก์ไขตาราง
- ▶ กดปุ่ม ลูกศร ซ้าย/ขวา
- ▶ กดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก
- ▶ กดปุ่ม ส่งออกตาราง

**การนำเข้าตารางการชดเชยใหม่**

- ▶ กดปุ่ม แก์ไขตาราง
- ▶ กดปุ่ม ลูกศร ซ้าย/ขวา
- ▶ กดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก
- ▶ กดปุ่ม นำเข้าตาราง

**การชดเชยระยะ Backlash**

เมื่อใช้ตัวเข้ารหัสแบบหมุนด้วยสกรูเกลียวนำ การเปลี่ยนทิศของตารางอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในตำแหน่งที่แสดง เนื่องจากช่องว่างภายในส่วนประกอบสกรูเกลียวนำ ช่องว่างที่อ้างถึงนี้ คือระยะ Backlash ข้อผิดพลาดนี้สามารถชดเชยโดยการป้อนค่าระยะ Backlash ภายในสกรูเกลียวนำลงในคุณสมบัติการชดเชยระยะ Backlash

ถ้าตัวเข้ารหัสแบบหมุนอยู่นำหน้าตาราง (ค่าที่แสดงมากกว่าค่าตำแหน่งจริงของตาราง) จะเรียกว่าระยะการสึกทางบวกและค่าที่ป้อนควรจะเป็นค่าทางบวกของจำนวนที่ผิดพลาด

ไม่มีการชดเชยระยะ Backlash จะมีค่าเป็น 0.000

D:0 | T:2 | F: 0 | 0:00 | MM |

INPUT X1: MEASURED = ERROR		
SPACING = 1.0000		
START POINT = 0.0000		
000	=	0.0000 = 0.010000
001	=	1.0000 = 0.020000
002	=	2.0000 = 0.020000
003	=	3.0000 = 0.000000
004	=	4.0000 = 0.010000
005	=	5.0000 = -----
IMPORT EXPORT		HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |

ชดเชยระยะจากการสึก		ระบุจำนวนระยะจากการสึก (backlash) ระหว่างตัวเข้ารหัสและเครื่องจักร
อินพุต X1	5.5	
อินพุต X2	ไม่ทำงาน	
อินพุต X3	ไม่ทำงาน	
ทำงาน ไม่ทำงาน		วิธีใช้





## การตั้งค่าการนับ

ฟอร์มการตั้งค่าการนับเป็นพารามิเตอร์ซึ่งผู้ปฏิบัติงานกำหนดการใช้งานของผู้ใช้ไว้สำหรับการอ่านค่าที่ได้ ตัวเลือกต่างๆ มีไว้สำหรับการใช้ในงานกัตหรืองานกลิ้ง

ปุ่มค่าเริ่มต้นจากโรงงานปรากฏในตัวเลือกการตั้งค่าการนับของตัวเลือก เมื่อกดพารามิเตอร์การตั้งค่า (ที่อ้างถึงไม่ว่าจะเป็นงานกัต หรืองานกลิ้ง)

จะถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ผู้ปฏิบัติงานจะถูกเตือนให้กด ใช่ เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หรือ ไม่ เพื่อยกเลิกและย้อนกลับไปที่หน้าจอของเมนูก่อนหน้า

ช่อง จำนวนแกน จะกำหนดจำนวนแกนที่ต้องการ ปุ่ม 2/3 จะปรากฏขึ้น เพื่อให้เลือกระหว่าง 2 แกนหรือ 3 แกน

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |

การตั้งค่าตัวนับ		กำหนดการใช้งานเป็นงานกัต หรือ งานกลิ้ง
การใช้งาน	งานกัต	
จำนวนแกน	3	กดปุ่ม ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เพื่ตั้งค่าพารามิเตอร์ทุกตัวใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
งานกัต งานกลิ้ง	ค่าจากโรงงาน ค่าเริ่มต้น	วิธีใช้



## วิเคราะห์

ฟอร์ม วิเคราะห์จะใช้เข้าสู่การทดสอบแผงปุ่ม, ตัวค้นหาขอบ และตัวเข้ารหัส

### ทดสอบแผงปุ่ม

ภาพจำลองของแผงปุ่มจะมีตัวบ่งชี้ เมื่อมีการกดและปล่อยสวิตช์

- ▶ กดปุ่มบนตัวเครื่องและปุ่มเลือกแต่ละปุ่มเพื่อทดสอบ จุดจะปรากฏขึ้นบนแต่ละปุ่มเมื่อถูกกด ซึ่งแสดงว่าใช้งานได้ตามปกติ
- ▶ กดปุ่ม C สองครั้งเพื่อออกจากกรทดสอบแผงปุ่ม

### ทดสอบตัวค้นหาขอบ

- ▶ ในการทดสอบช่องต่อสายดินตัวค้นหาขอบ ให้แตะตัวค้นหาขอบกับส่วนชิ้นงานและเครื่องหมายดอกจัน (\*) จะปรากฏขึ้นเหนือสัญลักษณ์ตัวค้นหาขอบซ้าย ในการทดสอบตัวค้นหาขอบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แตะตัวค้นหาขอบกับส่วนชิ้นงานและเครื่องหมายดอกจัน (\*) จะปรากฏขึ้นเหนือสัญลักษณ์ตัวค้นหาขอบขวา ให้กำหนดไอคอนที่จะให้มีเครื่องหมายดอกจัน (\*) แสดงอยู่เหนือโดยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวค้นหาขอบที่ใช้งาน เครื่องหมายดอกจัน (\*) ที่ปรากฏอยู่ในการแสดงผล แสดงถึงตัวค้นหาขอบกำลังสื่อสารอยู่กับเครื่องอ่านค่า



### ทดสอบการแสดงผล


- ▶ ในการทดสอบการแสดงผล กดปุ่ม Enter เพื่อกำหนดการแสดงผลให้เป็น ดำทึบ, ขาวทึบและกลับเป็นปกติ



### แผนผังสัญญาณตัวเข้ารหัส


พารามิเตอร์นี้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานวาดแผนผังของสัญญาณของตัวเข้ารหัสแต่ละตัว

- ▶ เลือกตัวเข้ารหัสที่ต้องการสังเกต
- ▶ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่อินพุตที่ต้องการ และกด ENTER
- ▶ ในขณะที่ตัวเข้ารหัสเคลื่อนที่ สัญญาณของช่อง A & B จะปรากฏให้เห็น

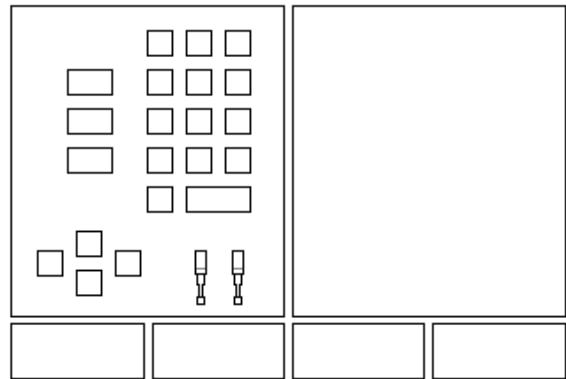D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |



D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | มม. |   | |

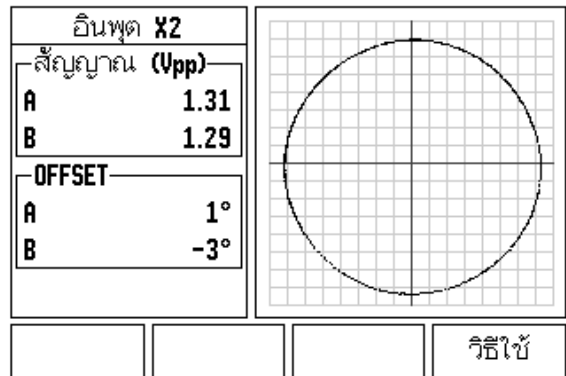

## II – 3 พารามิเตอร์ตัวเข้ารหัส

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางส่วนของตัวเข้ารหัส  
 ตารางเหล่านี้อธิบายพารามิเตอร์การใช้งานทั้งหมดซึ่งต้องมีการกำหนดให้กับตัวเข้ารหัส  
 คุณสามารถดูรายการส่วนใหญ่ได้ในคำแนะนำการใช้งานของตัวเข้ารหัส

ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบเส้นตรง ด้วยสัญญาณ 11- $\mu$ A<sub>pp</sub>

ตัวเข้ารหัส	คาบของสัญญาณ	เครื่องหมายอ้างอิง
CT MT xx01	2	แบบเดี่ยว
LS 303/303C LS 603/603C	20	แบบเดี่ยว/ 1000
LS 106/106C LS406/406C	20	แบบเดี่ยว/ 1000
LB 302/302C	40	แบบเดี่ยว/2000
LM 501	10 240	แบบเดี่ยว

ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบเส้นตรง ด้วยสัญญาณ 1-V<sub>pp</sub>

ตัวเข้ารหัส	คาบของสัญญาณ	เครื่องหมายอ้างอิง
LIP 382	0.128	-
MT xx81 LIP 481A/481R	2	แบบเดี่ยว
LIP 481X	2	แบบเดี่ยว
LF 183/183C LF 481/481C LIF 181/181C LIP 581/581C	4	แบบเดี่ยว/5000
LS 186/186C	20	แบบเดี่ยว/1000
LB 382/382C LIDA 18x/18xC	40	แบบเดี่ยว/ 2000
VM 182	4	-
LIDA 10x/10xC	100	แบบเดี่ยว/1000
LIM 581	10 240	แบบเดี่ยว



ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบหมุน

ตัวเข้ารหัส	นับจำนวนต่อรอบ	เครื่องหมายอ้างอิง
ROD 250, RON 255	9 000/18 000	1
ROD 250C, RON 255C	9 000	500
ROD 250C, ROD 255C ROD 700C, RON 705C RON 706C	18 000	1 000
ROD 700C, ROD 800C	36 000	1 000



## II – 4 อินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูล

อินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูลของ ND 780 จะรวมถึงพอร์ตอนุกรม RS-232 (X31) พอร์ตอนุกรมจะรองรับทั้งการติดต่อสื่อสารของข้อมูลแบบสองทาง ซึ่งให้มีการส่งข้อมูลออกหรือนำเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอกและการใช้งานภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูล

ข้อมูลซึ่งสามารถส่งออกจาก ND 780 ไปยังอุปกรณ์อนุกรมภายนอกจะรวมถึง:

- พารามิเตอร์งานและการตั้งค่าการติดตั้ง
- ตารางชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง
- ค่าเอาต์พุตที่วัดได้ (ค่าที่แสดงหรือฟังก์ชันการตรวจสอบ)

ข้อมูลซึ่งสามารถนำเข้ามายัง ND 780 จากอุปกรณ์ภายนอกจะรวมถึง:

- คำสั่งปุ่มแบบรีโมทจากอุปกรณ์ภายนอก
- พารามิเตอร์งานและการตั้งค่าการติดตั้ง
- ตารางชดเชยข้อผิดพลาดแบบไม่ใช่เส้นตรง

บทนี้จะครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งค่า อินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูล:

- รูปแบบขาของอินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูล
- ระดับสัญญาณ
- การต่อสายเชื่อมต่อและตัวเชื่อมต่อ
- รูปแบบข้อมูล


### พอร์ตอนุกรม (X31)

พอร์ตอนุกรม RS-232-C/V.24 ตั้งอยู่บนแผงด้านหลัง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตนี้ได้:

- เครื่องพิมพ์ที่มีอินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูลแบบอนุกรม
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีอินเทอร์เน็ตเฟสข้อมูลแบบอนุกรม

เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์อาจจะเชื่อมต่อที่พอร์ตอนุกรม โปรแกรมส่วนชิ้นงานและไฟล์สำหรับการตั้งค่าอาจจะส่งไปที่เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ คำสั่งแบบรีโมท, รหัสปุ่มแบบรีโมท, โปรแกรมส่วนชิ้นงาน, และไฟล์สำหรับการตั้งค่า อาจจะรับมาจากคอมพิวเตอร์ได้

สำหรับการใช้งานซึ่งรองรับการถ่ายโอนข้อมูล จะสามารถใช้ปุ่ม นำเข้า/ส่งออก ได้

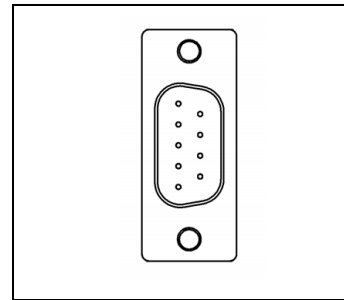

- ▶ ช่อง ความเร็วในการรับส่ง สามารถกำหนดเป็น 300, 600, 1 200, 2 400, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 หรือ 115 200 โดยใช้ปุ่ม น้อยลง และ มากขึ้น ได้
- ▶ พาริตีสามารถกำหนดเป็น ไม่มี, จำนวนคู่ หรือจำนวนคี่ โดยใช้ปุ่มที่มีให้
- ▶ บิตข้อมูลในช่อง รูปแบบ สามารถกำหนดเป็น 7 หรือ 8 ได้โดยใช้ปุ่มที่มีให้
- ▶ ช่อง สตอปบิต สามารถกำหนดเป็น 1 หรือ 2 ได้โดยใช้ปุ่ม
- ▶ ช่อง LINE FEED สามารถกำหนดเป็น ใช่ ถ้าอุปกรณ์ภายนอกต้องการ Line feed ตามหลัง carriage return
- ▶ เอาต์พุตบิต คือ จำนวน carriage return ซึ่งจะถูกส่งเมื่อสิ้นสุดการส่งผ่านเอาต์พุตค่าที่วัดได้ เอาต์พุตบิตจะมีค่าเริ่มแรกเป็น 0 และสามารถกำหนดเป็นค่าจำนวนเต็มบวก (0 - 9) โดยใช้ปุ่มตัวเลขบนตัวเครื่อง

หน้าจอที่แสดงในที่นี้ คือการกำหนดค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าพอร์ตนุกรมจะยังคงอยู่ในรอบของระบบจ่ายไฟ  
 ไม่มีพารามิเตอร์ในการใช้งานหรือยกเลิกพอร์ตนุกรม ข้อมูลจะถูกส่งไปที่พอร์ตนุกรมเท่านั้น  
 ถ้าอุปกรณ์ภายนอกพร้อม  
 โปรดอ้างอิงที่หัวข้ออินเทอร์เน็ตเฟซข้อมูลในคู่มือการใช้งานสำหรับการต่อสายและกำหนดค่า

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | มม. | |

พอร์ตนุกรม		กดปุ่ม น้อยลง หรือมากขึ้น เพื่อให้การตั้งค่าความเร็วในการรับส่ง ตรงกับอุปกรณ์ภายนอก	
ความเร็วในการรับส่ง	9600		
พาริตี	ไม่มี		
รูปแบบ			
ข้อมูล	8 บิต		
หยุด	1 บิต		
น้อยลง	มากขึ้น		วิธีใช้

ข้อมูลถูกถ่ายโอนตามลำดับดังนี้: บิตเริ่มต้น, 7 บิตข้อมูล, พาริตีบิต (พาริตีคู่), 2 สตอปบิต ซึ่งเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น

กดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลไปยังพอร์ตนุกรมของเครื่องพิมพ์  
 ข้อมูลถูกส่งออกในรูปแบบรหัส ASCII ซึ่งสามารถพิมพ์ได้โดยตรง

ในการส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลระหว่าง ND 780 และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
 คอมพิวเตอร์ต้องใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารปลายทาง เช่น TNCremo TNCremo  
 มีให้คุณใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่: [http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv\\_0.htm](http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv_0.htm)  
 โปรดติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้แทนจำหน่าย Heidenhain ในพื้นที่ของคุณ  
 ซอฟต์แวร์นี้จะประมวลผลข้อมูลที่ส่งหรือรับจากการเชื่อมต่อสายแบบอนุกรม  
 ข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนระหว่าง ND 780 และคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบข้อความ ASCII



ในการส่งออกข้อมูลจาก ND 780 ไปยังคอมพิวเตอร์

อันดับแรกคุณต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่จะรับข้อมูล เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ จัดเตรียมโปรแกรมการติดต่อสื่อสารปลายทางเพื่อบันทึกข้อมูลข้อความ ASCII จากพอร์ต COM ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ หลังจากเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่จะรับข้อมูลแล้ว ให้เริ่มถ่ายโอนข้อมูลโดยการกดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก บนเครื่อง ND 780

ในการนำเข้าข้อมูลมายัง ND 780 จากคอมพิวเตอร์ อันดับแรกคุณต้องเตรียม ND 780

ให้พร้อมสำหรับการรับข้อมูล กดปุ่ม นำเข้า/ส่งออก บนเครื่อง ND 780 หลังจากเตรียม ND 780

ให้พร้อมแล้ว

จัดเตรียมโปรแกรมการติดต่อสื่อสารปลายทางบนคอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ที่ต้องการในรูปแบบรหัส ASCII



ND 780 ไม่รองรับรูปแบบรหัสการติดต่อสื่อสาร เช่น Kermit หรือ Xmodem



**การต่อสายเชื่อมต่อ**

การต่อสายของสายเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (ดูเอกสารทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ภายนอก)

**การต่อสายเต็มรูปแบบ**



ก่อนที่ ND 780 และคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองนั้นเข้าด้วยกันด้วยสายอนุกรม

**การกำหนดขา**

ขา	การกำหนด	ฟังก์ชัน
1	ไม่มีกำหนด	
3	TXD	- ข้อมูลที่ส่งผ่าน
2	RXD	- ข้อมูลที่ได้รับ
7	RTS	- คำขอเพื่อส่ง
8	CTS	- ลบเพื่อส่ง
6	DSR	- เตรียมชุดข้อมูลให้พร้อม
5	สัญญาณต่อลงดิน	- สัญญาณต่อลงดิน
4	DTR	- ข้อมูลปลายทางเตรียมพร้อม
9	ไม่มีกำหนด	

**สัญญาณ**

สัญญาณ	ระดับสัญญาณ "1"= "ทำงาน"	ระดับสัญญาณ "0"= "ไม่ทำงาน"
TXD, RXD	-3 V ถึง -15 V	+ 3 V ถึง + 15 V
RTS, CTS DSR, DTR	+ 3 V ถึง + 15 V	-3 V ถึง -15 V

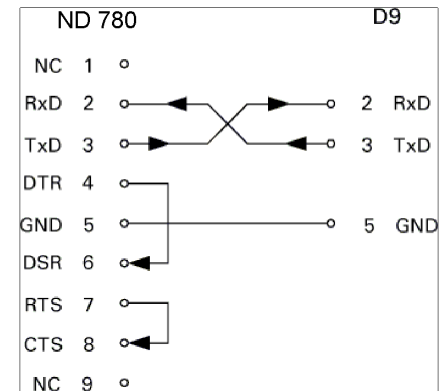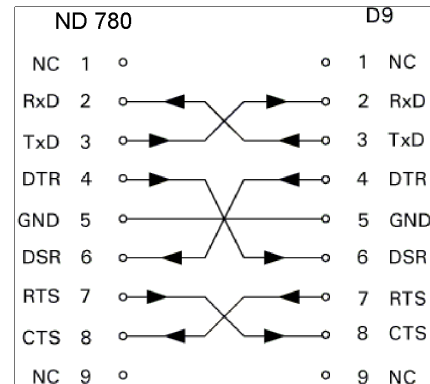

## การใช้งานภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตเฟซข้อมูล RS-232

คุณสามารถใช้งานชุดอุปกรณ์แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ตเฟซข้อมูล RS-232 โดยใช้อุปกรณ์ภายนอกคำสั่งของปุ่มมีให้เลือกใช้ได้ดังนี้

รูปแบบ	
<ESC>TXXXX<CR>	ปุ่มถูกกด
<ESC>AXXX<CR>	เอาต์พุตของเนื้อหาบนหน้าจอ
<ESC>SXXX<CR>	ฟังก์ชันพิเศษ

ลำดับของคำสั่ง	ฟังก์ชัน
<ESC>T0000<CR>	ปุ่ม '0'
<ESC>T0001<CR>	ปุ่ม '1'
<ESC>T0002<CR>	ปุ่ม '2'
<ESC>T0003<CR>	ปุ่ม '3'
<ESC>T0004<CR>	ปุ่ม '4'
<ESC>T0005<CR>	ปุ่ม '5'
<ESC>T0006<CR>	ปุ่ม '6'
<ESC>T0007<CR>	ปุ่ม '7'
<ESC>T0008<CR>	ปุ่ม '8'
<ESC>T0009<CR>	ปุ่ม '9'
<ESC>T0100<CR>	ปุ่ม 'CE' หรือ 'CL'
<ESC>T0101<CR>	ปุ่ม '-'
<ESC>T0102<CR>	ปุ่ม '.'
<ESC>T0104<CR>	ปุ่ม 'ENT'
<ESC>T0109<CR>	ปุ่ม 'X'
<ESC>T0110<CR>	ปุ่ม 'Y'/'Z'/'Z0'
<ESC>T0111<CR>	ปุ่ม 'Z'
<ESC>T0114<CR>	ปุ่ม 'ปุ่ม 1'
<ESC>T0115<CR>	ปุ่ม 'ปุ่ม 2'
<ESC>T0116<CR>	ปุ่ม 'ปุ่ม 3'
<ESC>T0117<CR>	ปุ่ม 'ปุ่ม 4'
<ESC>T0135<CR>	ปุ่ม 'เคอร์เซอร์ซ้าย'
<ESC>T0136<CR>	ปุ่ม 'เคอร์เซอร์ขวา'
<ESC>T0137<CR>	ปุ่ม 'เคอร์เซอร์ขึ้น'
<ESC>T0138<CR>	ปุ่ม 'เคอร์เซอร์ลง'
<ESC>A0000<CR>	ส่งข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์



ลำดับของคำสั่ง	ฟังก์ชัน
<ESC>A0200<CR>	ส่งตำแหน่งจริง
<ESC>S0000<CR>	ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่
<ESC>S0001<CR>	ล๊อคแป้นพิมพ์
<ESC>S0002<CR>	ปลดล๊อคแป้นพิมพ์



## เวลานอนงสำหรับเอาต์พุตข้อมูล

ความกว้างพัลซของสัญญาณแลตซ์  $t_e > 1.2 \text{ us}$

เวลานอนงของหน่วยความจำ  $t_1 < 0.8 \text{ us}$

เอาต์พุตข้อมูล  $t_2 < 30 \text{ ms}$  (โดยทั่วไป)

ช่วงเวลาของข้อมูล  $t_b$

เวลาการสรั้งขึ้นใหม่  $t_3 > 0 \text{ ms}$

เวลาการตั้งค่าแลตซ์  $t_4 < 50 \text{ ms}$  (โดยทั่วไป)

เวลาการตั้งค่าสัญญาณแลตซ์  $t_5 < 50 \text{ ms}$  (โดยทั่วไป)

ระยะเวลาของบิตข้อมูลในหน่วยวินาที:

$$t_b = B \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{อัตราความเร็วการรับส่ง}$$

## เวลานอนงสำหรับเอาต์พุตข้อมูล (<Ctrl>B)

เวลานอนงของหน่วยความจำ  $t_1 < 30 \text{ ms}$  (โดยทั่วไป)



เอาต์พุตข้อมูล  $t_2 < 30 \text{ ms}$  (โดยทั่วไป)

ช่วงเวลาของข้อมูล  $t_b$

เวลาการสรั้งขึ้นใหม่  $t_3 > 0 \text{ ms}$

ระยะเวลาของบิตข้อมูลในหน่วยวินาที:

$$t_b = B \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{อัตราความเร็วการรับส่ง}$$

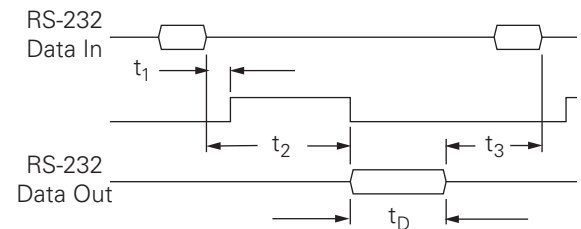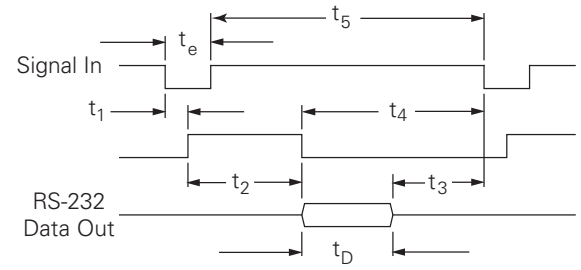



## II – 5 เอาต์พุตค่าที่วัดได้

ตัวอย่างของเอาต์พุตอักขระที่อินเตอร์เฟซข้อมูล

ค่าต่างๆ สามารถดึงมาใช้งานได้จาก ND 780 โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในตัวอย่างทั้งสาม  
ค่าเอาต์พุตที่วัดเริ่มต้นด้วย Ctrl B (ส่งไปบนอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม) หรือ

**สัญญาณสวิตซ์ซึ่งที่อินพุต EXT** (ภายในอินเตอร์เฟซเครื่องจักรเสริมที่เลือกใช้ได้) Ctrl B  
จะส่งผ่านค่าที่แสดง ณ ขณะนี้ ไม่ว่าจะป็นโหมดค่าจริงหรือระยะที่ต้องเคลื่อนที่  
ซึ่งเป็นค่าใดก็ตามที่มองเห็นได้ ณ ขณะนี้ ()

เอาต์พุตของข้อมูลโดยใช้สัญญาณภายนอก

ตัวอย่าง 1: แกนแบบเส้นตรงกับการแสดงรัศมี  $X = + 41.29$  มม.

X	=	+	4 1	.	2 9		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 แกนพิกัด

2 เครื่องหมายเท่ากับ

3 เครื่องหมาย +/-

4 หน้าจุดทศนิยม 2 ถึง 7 ตำแหน่ง

5 จุดทศนิยม

6 หลังจุดทศนิยม 1 ถึง 6 ตำแหน่ง

7 หน่วย: เว้นว่างสำหรับมม., " สำหรับนิ้ว

8 การแสดงผลค่าจริง:

R สำหรับรัศมี, D สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลาง

การแสดงผลค่าระยะที่ต้องเคลื่อนที่:

r สำหรับรัศมี, D สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลาง

9 เลื่อนไปบรรทัดใหม่

10 บรรทัดว่าง (Line Feed)

ตัวอย่าง 2: แกนแบบหมุนกับการแสดงองศาศนนิยม  $C = + 1260.0000^\circ$

C	=	+	1260	.	0000		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 แกนพิกัด
- 2 เครื่องหมายเท่ากับ
- 3 เครื่องหมาย +/-
- 4 ถึง 8 ตำแหน่งก่อนจุดศนนิยม
- 5 จุดศนนิยม
- 6 ถึง 4 ตำแหน่งหลังจุดศนนิยม
- 7 ว่าง
- 8 W สำหรับมุม (ในการแสดงระยะที่ต้องเคลื่อนที่: w)
- 9 เลื่อนไปบรรทัดใหม่
- 10 บรรทัดว่าง (Line Feed)

ตัวอย่าง 3: แกนแบบหมุนกับการแสดง องศา/นาที/วินาที แสดง  $C = + 360^\circ 23' 45''$

C	=	+	360	:	23	:	45		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 แกนพิกัด
- 2 เครื่องหมายเท่ากับ
- 3 เครื่องหมาย +/-
- 4 องศา 3 ถึง 8 ตำแหน่ง
- 5 เครื่องหมายโคลอน (:)
- 6 ลิปดา 0 ถึง 2 ตำแหน่ง
- 7 เครื่องหมายโคลอน (:)
- 8 พิลิปดา 0 ถึง 2 ตำแหน่ง
- 9 ว่าง
- 10 W สำหรับมุม (ในการแสดงระยะที่ต้องเคลื่อนที่: w)
- 11 เลื่อนไปบรรทัดใหม่
- 12 บรรทัดว่าง (Line Feed)



**เอาต์พุตของข้อมูลโดยใช้ตัวค้นหาขอบ**

ในตัวอย่าง 3 ตัวอย่างถัดไป

เอาต์พุตค่าที่วัดได้จะเริ่มด้วยสัญญาณสลับไปมาจากตัวค้นหาขอบ

ความสามารถในการพิมพ์สามารถเปิดหรือปิดได้ในพารามิเตอร์ จัดเตรียมเอาต์พุตค่าที่วัดได้  
ข้อมูลจาก ณ ที่นี้ จะถูกส่งผ่านจากแกนที่ถูกเลือก

**ตัวอย่าง 4: ฟังก์ชันการตรวจสอบขอบ Y = -3674.4498 มม.**

Y	:	-	3 6 7 4	.	4 4 9 8		R	<CR>	<LF>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1** แกนพิกัด
- 2** เว้นว่าง 2 ตำแหน่ง
- 3** เครื่องหมายโคลอน (:)
- 4** เครื่องหมาย +/- หรือเว้นว่าง
- 5** 2 ถึง 7 ตำแหน่งก่อนจุดทศนิยม
- 6** จุดทศนิยม
- 7** 1 ถึง 6 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม
- 8** หน่วย: เว้นว่างสำหรับมม. “ สำหรับนิ้ว
- 9** R สำหรับแสดงรัศมี D สำหรับแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง
- 10** เลื่อนไปบรรทัดใหม่
- 11** บรรทัดว่าง (Line Feed)



ตัวอย่าง 5: ฟังก์ชันการตรวจสอบแนวเส้นศูนย์กลาง

พิกัดของแนวเส้นศูนย์กลางบนแกน X CLX = + 3476.9963 มม. (Center Line X axis)

ระยะระหว่างตรวจสอบขอบ DST = 2853.0012 มม. (Distance)

CLX	:	+	3 4 7 6	.	9 9 6 3		R	<CR>	<LF>
DST	:		2 8 5 3	.	0 0 1 2		R	<CR>	<LF>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

- 1 เครื่องหมายโคลอน (:)
- 2 เครื่องหมาย +/- หรือเว้นว่าง
- 3 2 ถึง 7 ตำแหน่งก่อนจุดทศนิยม
- 4 จุดทศนิยม
- 5 1 ถึง 6 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม
- 6 หน่วย: เว้นว่างสำหรับมม., " สำหรับนิ้ว
- 7 R สำหรับแสดงรัศมี, D สำหรับแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง
- 8 เลื่อนไปบรรทัดใหม่
- 9 บรรทัดว่าง (Line Feed)



ตัวอย่าง 6: ฟังก์ชันการตรวจสอบศูนย์กลางวงกลม

พิกัดจุดศูนย์กลางค่าแรก เช่น CCX = -1616.3429 มม. พิกัดจุดศูนย์กลาง จุดที่สอง เช่น CCY = +4362.9876 มม. (Circle Center X axis, Circle Center Y axis; พิกัดจะขึ้นอยู่กับระนาบการทำงาน)

เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม DIA = 1250.0500 มม.

CCX	:	-	1 6 1 6	.	3 4 2 9		R	<CR>	<LF>		
CCY	:	+	4 3 6 2	.	9 8 7 6		R	<CR>	<LF>		
DIA	:		1 2 5 0	.	0 5 0 0		R	<CR>	<LF>		
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

- 1 เครื่องหมายโคลอน (:)
- 2 เครื่องหมาย +/- หรือเว้นว่าง
- 3 2 ถึง 7 ตำแหน่งก่อนจุดทศนิยม
- 4 จุดทศนิยม
- 5 1 ถึง 6 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม
- 6 หน่วย: เว้นว่างสำหรับมม., " สำหรับนิ้ว
- 7 R สำหรับแสดงรัศมี, D สำหรับแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง
- 8 เลื่อนไปบรรทัดใหม่
- 9 บรรทัดว่าง (Line Feed)



## II – 6 ข้อกำหนด สำหรับงานกัด

ข้อมูล ND 780	
แกน	มากถึง 3 แกน จาก A - Z
อินพุตตัวเข้ารหัส	สัญญาณรูปคลื่นไซน์ 11 $\mu\text{A}_{PP}$ , 1 $\text{V}_{PP}$ ; ความถี่ของอินพุตสูงสุด 100 kHz สำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบส่วนเพิ่ม  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ คาบของสัญญาณ: 2 <math>\mu\text{m}</math>, 4 <math>\mu\text{m}</math>, 10 <math>\mu\text{m}</math>, 20 <math>\mu\text{m}</math>, 40 <math>\mu\text{m}</math>, 100 <math>\mu\text{m}</math>, 10240 <math>\mu\text{m}</math>, 12 800 <math>\mu\text{m}</math></li> <li>■ นับจำนวนต่อรอบ: 9000/18000/36000</li> </ul>
แฟกเตอร์ย่อย	สูงสุด 1024-fold
ขั้นการแสดงผล	แกนแบบเส้นตรง: 1 มม. ถึง 0.1 $\mu\text{m}$ แกนแบบหมุน: 1° ถึง 0.0001° (00°00'01")
การแสดงผล	แสดงผลแบบขาวดำสำหรับค่าตำแหน่ง, การแสดงผลไดอะล็อกและอินพุต, ฟังก์ชันการแสดงผลด้วยภาพ, ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การแสดงผลสถานะ: โหมดการใช้งาน, REF, นิ้ว/มม., แฟกเตอร์การกำหนดสัดส่วน, อัตราป้อน, นาฬิกาจับเวลา เลขที่จุดอ้างอิง เลขที่เครื่องมือ การชดเชยเครื่องมือ R-, R+</li> </ul>
ฟังก์ชัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงสำหรับเครื่องหมายอ้างอิงแบบเข้ารหัสระยะหรือแบบเดี่ยว</li> <li>■ โหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่, อินพุตของตำแหน่งที่กำหนด (สัมบูรณ์ หรือส่วนเพิ่ม)</li> <li>■ แฟกเตอร์การกำหนดสัดส่วน</li> <li>■ อินพุตของตัวค้นหาขอบ สำหรับทั้งชนิด 3D และแบบต่อสายดิน</li> <li>■ วิธีใช้: คำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอ</li> <li>■ ข้อมูล: เครื่องคำนวณ, เครื่องคำนวณข้อมูลการตัด, ผู้ใช้งาน และพารามิเตอร์การใช้งาน</li> <li>■ จุดอ้างอิง 10 จุด และเครื่องมือ 16 รายการ</li> <li>■ ฟังก์ชันการตรวจสอบของการตั้งค่าจุดอ้างอิง โดยใช้ตัวค้นหาขอบ KT: ขอบ, แนวเส้นศูนย์กลางและศูนย์กลางวงกลม</li> <li>■ การชดเชยรัศมีเครื่องมือ</li> <li>■ การคำนวณตำแหน่งสำหรับวงกลมของรูสลัก และรูปแบบรูแบบเส้นตรง</li> </ul>

ข้อมูล ND 780	
การชดเชยข้อผิดพลาด	แบบเส้นตรงและไม่ใช้แบบเส้นตรง, วัดได้ถึง 200 จุด
การชดเชยระยะ Backlash	การใช้งานตัวเข้ารหัสแบบหมุนด้วยสกรูบอล
อินเตอร์เฟซข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>อนุกรม:</b></li> <li>RS-232-C/V.24 ความเร็วในการรับส่ง 300 ถึง 115 200</li> <li>สำหรับเอาต์พุตค่าที่วัดได้และพารามิเตอร์;</li> <li>สำหรับอินพุตพารามิเตอร์ ปุ่มแบบรีโมท และคำสั่ง</li> </ul>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ฐานเอียง</li> <li>■ แชนยี่ห้อเนกประสงค์</li> <li>■ ตัวคั่นหาขอบ KT 130</li> <li>■ ส่วนประกอบเหล็กฉากเอียง</li> <li>■ ด้ามจับ</li> <li>■ เฟรมการยึด</li> </ul>
อินพุตระบบจ่ายไฟหลัก	AC 100 V ... 240 V ( $\pm 10\%$ ); 50 Hz ... 60 Hz ( $\pm 3\%$ ); ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 135 W
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 45°C (32 °F ถึง 113 °F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20°C ถึง 70°C (-4°F ถึง 158°F)
ระดับของการป้องกัน (EN 60529)	IP 40 (IP 54 ที่แผงด้านหน้า)
น้ำหนัก	2.6 กก.



## II – 7 ข้อกำหนด สำหรับงานกลึง

ข้อมูล ND 780	
แกน	ไม่เกิน 3 แกน จาก A ถึง Z, Z <sub>0</sub> , Z <sub>S</sub>
อินพุตตัวเข้ารหัส	สัญญาณรูปคลื่นไซน์ 11 $\mu\text{A}_{pp}$ , 1 $\text{V}_{pp}$ ; ความถี่ของอินพุตสูงสุด 100 kHz สำหรับตัวเข้ารหัส HEIDENHAIN แบบส่วนเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> <li>■ คาบของสัญญาณ: 2 <math>\mu\text{m}</math>, 4 <math>\mu\text{m}</math>, 10 <math>\mu\text{m}</math>, 20 <math>\mu\text{m}</math>, 40 <math>\mu\text{m}</math>, 100 <math>\mu\text{m}</math>, 10240 <math>\mu\text{m}</math>, 12 800 <math>\mu\text{m}</math></li> <li>■ นับจำนวนต่อรอบ: 9000/18000/36000</li> </ul>
แฟกเตอร์ย่อย	สูงสุด 1024-fold
ชั้นการแสดงผล	แกนแบบเส้นตรง: 1 มม. ถึง 0.1 $\mu\text{m}$ แกนแบบหมุน: 1° ถึง 0.0001° (00°00'01")
การแสดงผล	แสดงผลแบบขาวดำสำหรับค่าตำแหน่ง, การแสดงผลโดยละเอียดและอินพุต, ฟังก์ชันการแสดงผลด้วยภาพ, ตัวช่วยแสดงตำแหน่งด้วยภาพ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การแสดงผลสถานะ: เลขที่เครื่องมือ, โหมดการใช้งาน, อ้างอิง, นิ้ว/มม., สเกลแฟกเตอร์, อัตราป้อน, การแสดงเส้นผ่าศูนย์กลาง <math>\varnothing</math>, นาฬิกาจับเวลา, จุดอ้างอิง</li> </ul>
ฟังก์ชัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประเมินผลเครื่องหมายอ้างอิงสำหรับเครื่องหมายอ้างอิงแบบเข้ารหัสระยะหรือแบบเดียว</li> <li>■ โหมดระยะที่ต้องเคลื่อนที่, อินพุตของตำแหน่งที่กำหนด (สัมบูรณ์ หรือส่วนเพิ่ม)</li> <li>■ แฟกเตอร์การกำหนดสัดส่วน</li> <li>■ วิธีใช้: คำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอ</li> <li>■ ข้อมูล: เครื่องคำนวณ, เครื่องคำนวณความเร็ว, ผู้ใช้งาน และพารามิเตอร์การใช้งาน</li> <li>■ จุดอ้างอิง 10 จุด, เครื่องมือ 16 รายการ</li> <li>■ หยุดตำแหน่งเครื่องมือชั่วคราว สำหรับถอยหลังออก</li> </ul>
การชดเชยระยะ Backlash	การใช้งานตัวเข้ารหัสแบบหมุนด้วยสกรูบอล
การชดเชยข้อผิดพลาด	แบบเส้นตรงและไม่ใช้แบบเส้นตรง, วัดได้ถึง 200 จุด
อินเตอร์เฟซข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ อนุกรม: RS-232-CV.24 ความเร็วในการรับส่ง 300 ถึง 115 200 สำหรับเอาต์พุตค่าที่วัดได้และพารามิเตอร์; สำหรับอินพุตพารามิเตอร์ ปุ่มแบบรีโมท และคำสั่ง</li> </ul>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ฐานเอียง ส่วนประกอบเหล็กฉากเอียง ที่จับ เฟรมการยึด</li> </ul>
อินพุตระบบจ่ายไฟหลัก	AC 100 V ... 240 V ( $\pm 10\%$ ); 50 Hz ... 60 Hz ( $\pm 3\text{ Hz}$ ); ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 135 W
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ถึง 45°C (32 °F ถึง 113 °F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20°C ถึง 70°C (-4°F ถึง 158°F)
ระดับของการป้องกัน (EN 60529)	IP 40 (IP 54 ที่แผงด้านหน้า)
น้ำหนัก	2.6 กก.





## II – 8 ข้อความข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการที่สมบูรณ์ของข้อความข้อผิดพลาด ที่อาจได้รับจาก ND 780 DRO

คำอธิบายของข้อความข้อผิดพลาดแต่ละข้อแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ข้อความข้อผิดพลาด DRO	คำอธิบาย
ระบบจ่ายไฟไม่ทำงาน กดปุ่มใดๆ เพื่อทำงานต่อ	การปิด-เปิดเครื่อง ND 780 เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
ข้อผิดพลาดจากการปนเปื้อนและความถี่ : กด C เพื่อลบข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาดจากการปนเปื้อนและความถี่ เกิดขึ้นที่ตัวเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้เข้าดำเนินการ เพื่อติดตาม และ/หรือ แก้ไขตัวเข้ารหัส
ข้อผิดพลาดจากการปนเปื้อน:กด C เพื่อลบข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาดจากการปนเปื้อนเกิดขึ้นที่ตัวเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้เข้าดำเนินการ เพื่อติดตาม และ/หรือ แก้ไขตัวเข้ารหัส
ข้อผิดพลาดจากความถี่:กด C เพื่อลบข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาดจากความถี่เกิดขึ้นที่ตัวเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้เข้าดำเนินการ เพื่อติดตาม และ/หรือ แก้ไขตัวเข้ารหัส
ข้อผิดพลาดจากการนับผิด:กด C เพื่อลบข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาดจากการนับผิดเกิดขึ้นที่ตัวเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้เข้าดำเนินการ เพื่อติดตาม และ/หรือ แก้ไขตัวเข้ารหัส
ข้อผิดพลาดแสดงผลเกินขีดจำกัด:เลื่อนให้อยู่ภายในระยะแสดงผล	ตัวเข้ารหัสอยู่ภายนอกช่วงการแสดงผลที่กำหนดโดยผู้ใช้ในขณะนี้ เคลื่อนตัวเข้ารหัสกลับเข้ามาภายในช่วงการแสดงผล หรือปรับเปลี่ยนการแสดงผลของตัวเข้ารหัส
ข้อผิดพลาด: ช่วงค่าของจำนวนที่ถูกต้องคือ 1 - 99	จำนวนที่กำหนดให้กับรูปแบบปัจจุบันอยู่นอกช่วงที่ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องทำการปรับจำนวน
ข้อผิดพลาด: ค่ารัศมีต้องมากกว่า 0.0	ค่ารัศมีที่ผู้ใช้กำหนดจะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ เพื่อกำหนดวงกลม
ข้อผิดพลาด: ค่าระยะเว้นต้องมากกว่า 0.0	ค่าระยะเว้นระหว่างรูในรูปแบบจะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ เพื่อกำหนดรูปแบบ
ข้อผิดพลาด: จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดจะต้องไม่ตรงกัน	จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของช่องจะต้องไม่ซ้ำกันเพื่อกำหนดเส้นตรง
ข้อผิดพลาด: ระยะจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากับรัศมี	ระยะจากค่าศูนย์กลางไม่ถูกต้องและผู้ใช้จะต้องปรับเปลี่ยน
ข้อผิดพลาด: ฟังก์ชัน ARCCOS สามารถใช้งานได้ในช่วงระหว่าง -1 ถึง 1 เท่านั้น	ข้อผิดพลาดของช่วงเกิดขึ้นกับค่าที่ต้องการหา arccos


ข้อความข้อผิดพลาด DRO	คำอธิบาย
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ฟังก์ชัน ARCSIN ใช้งานได้ในค่าระหว่าง -1 ถึง 1 เท่านั้น	ข้อผิดพลาดของช่วงเกิดขึ้นกับค่าที่ต้องการหา arcsin
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ฟังก์ชัน TAN ไม่มีการกำหนดที่ 90 และ -90 องศา	ข้อผิดพลาดของช่วงเกิดขึ้นกับค่าที่ต้องการหา tangent
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ค่ารากที่สองของจำนวนที่ติดลบไม่สามารถหาค่าได้	ค่ารากที่สองของจำนวนที่ติดลบไม่สามารถหาค่าได้
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ข้อผิดพลาดจากการหารด้วยศูนย์	การหารด้วยศูนย์ไม่สามารถทำได้
ไม่สามารถรับส่งข้อมูลพารามิเตอร์การตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกยังไม่พร้อม	อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรมไม่ทำงาน ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายระหว่างพอร์ตและตรวจสอบว่าพารามิเตอร์การสื่อสารแบบอนุกรมนั้นถูกต้อง
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ค่าพารามิเตอร์การตั้งค่าหนึ่งหรือหลายค่าไม่ถูกต้องและไม่สามารถโหลดค่าได้	ไฟล์การตั้งค่าที่นำเข้ามาเกิดความเสียหาย นำไฟล์เข้ามาอีกครั้ง ถ้าข้อผิดพลาดยังคงดำเนินต่อไปให้นำเข้าไฟล์การตั้งค่าอื่น
<b>ข้อผิดพลาด:</b> พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องโดยถูกตั้งไปที่ค่าพารามิเตอร์ก่อนหน้านี้	ตรวจพบพารามิเตอร์การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในการนำเข้า และได้ตั้งค่าใหม่ไปที่ค่าก่อนหน้านี้ ตรวจสอบไฟล์การตั้งค่าที่ล้มเหลว และนำเข้าอีกครั้ง
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ช่วงค่าของสเกลแพกเตอร์ที่ถูกต้องคือ -10 ถึง -0.1 และ 0.1 ถึง 10	ค่าของสเกลแพกเตอร์ในปัจจุบันอยู่นอกช่วง ปรับค่าของสเกลแพกเตอร์ให้สอดคล้องกับตัวเลขที่ถูกต้อง
<b>ข้อผิดพลาด:</b> ช่วงแพกเตอร์ของค่าชดเชยความผิดพลาดมีค่าเป็นหน่วยในล้าน คือ -99999 ถึง +99999	ค่าแพกเตอร์ของค่าชดเชยความผิดพลาดที่ถูกกำหนดภายในการชดเชยข้อผิดพลาดอยู่นอกช่วง ผู้ใช้จะต้องใช้ช่วงของค่าที่ถูกต้อง เมื่อกำหนดค่าแพกเตอร์ของค่าชดเชยความผิดพลาด




## II - 9 ขนาด

### ขนาด DRO


ขนาด [มม.] นิ้ว

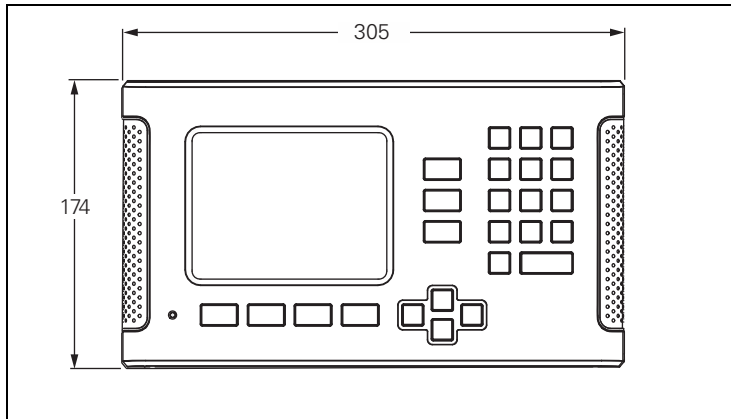

มุมมองด้านหน้าพร้อมขนาด

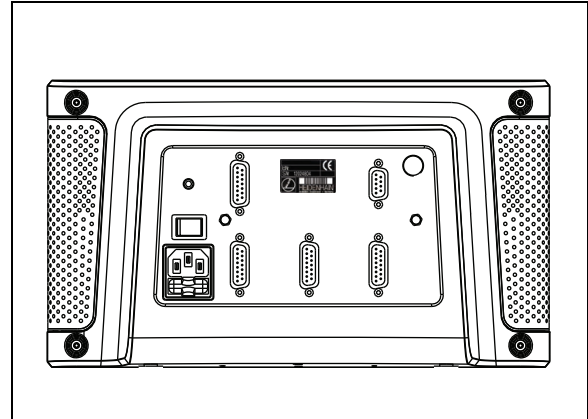

มุมมองด้านหลัง

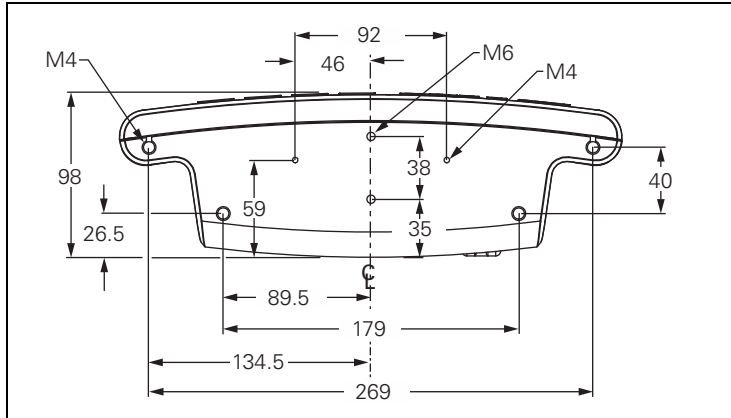

มุมมองด้านล่างพร้อมขนาด




## II – 10 อุปกรณ์เสริม


หมายเลข ID อุปกรณ์เสริม

หมายเลข ID	อุปกรณ์เสริม
520010-01	Pkgd, ND 780
382929-01	Pkgd, แชนยี่ห้อเนกประสงค์, ND 780
281619-01	Pkgd, ฐานที่ปรับเอียงได้ ND 780
520011-01	Pkgd, ส่วนประกอบเหล็กฉากเอียง ND 780
520012-01	Pkgd, ที่จับ ND 780
283273-01	Pkgd, ตัวค้นหาขอบ KT-130
532811-01	Pkgd, เฟรมการยึด ND 780



ที่จับ ND 780


ID 520 012-01

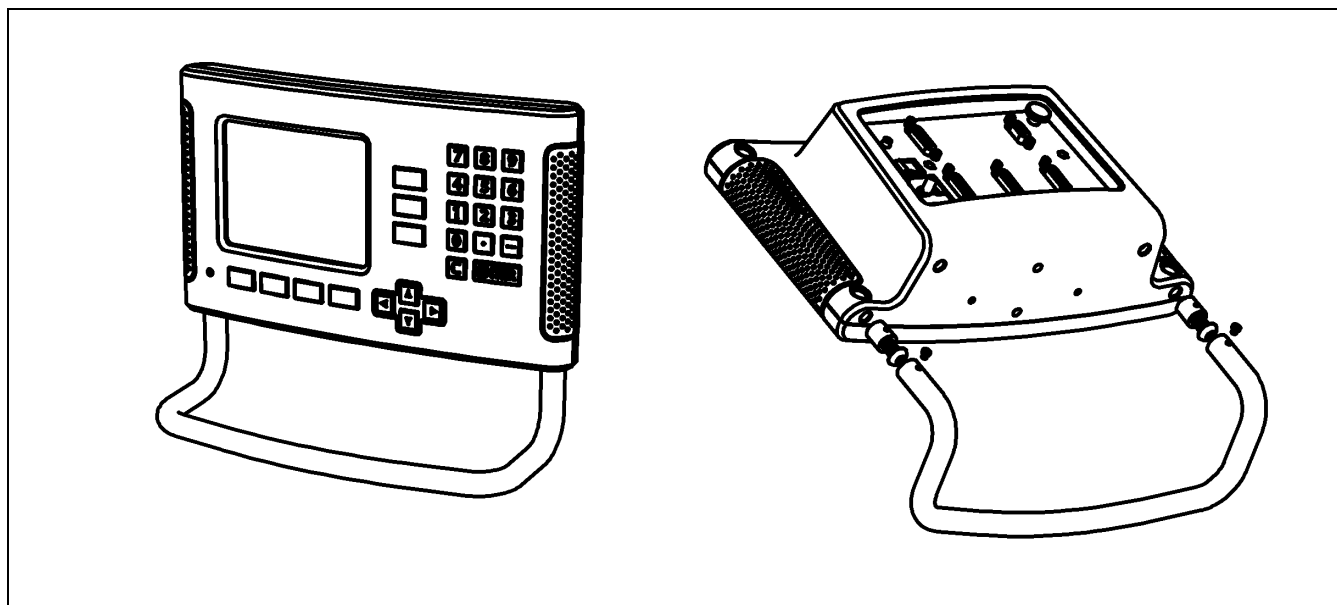


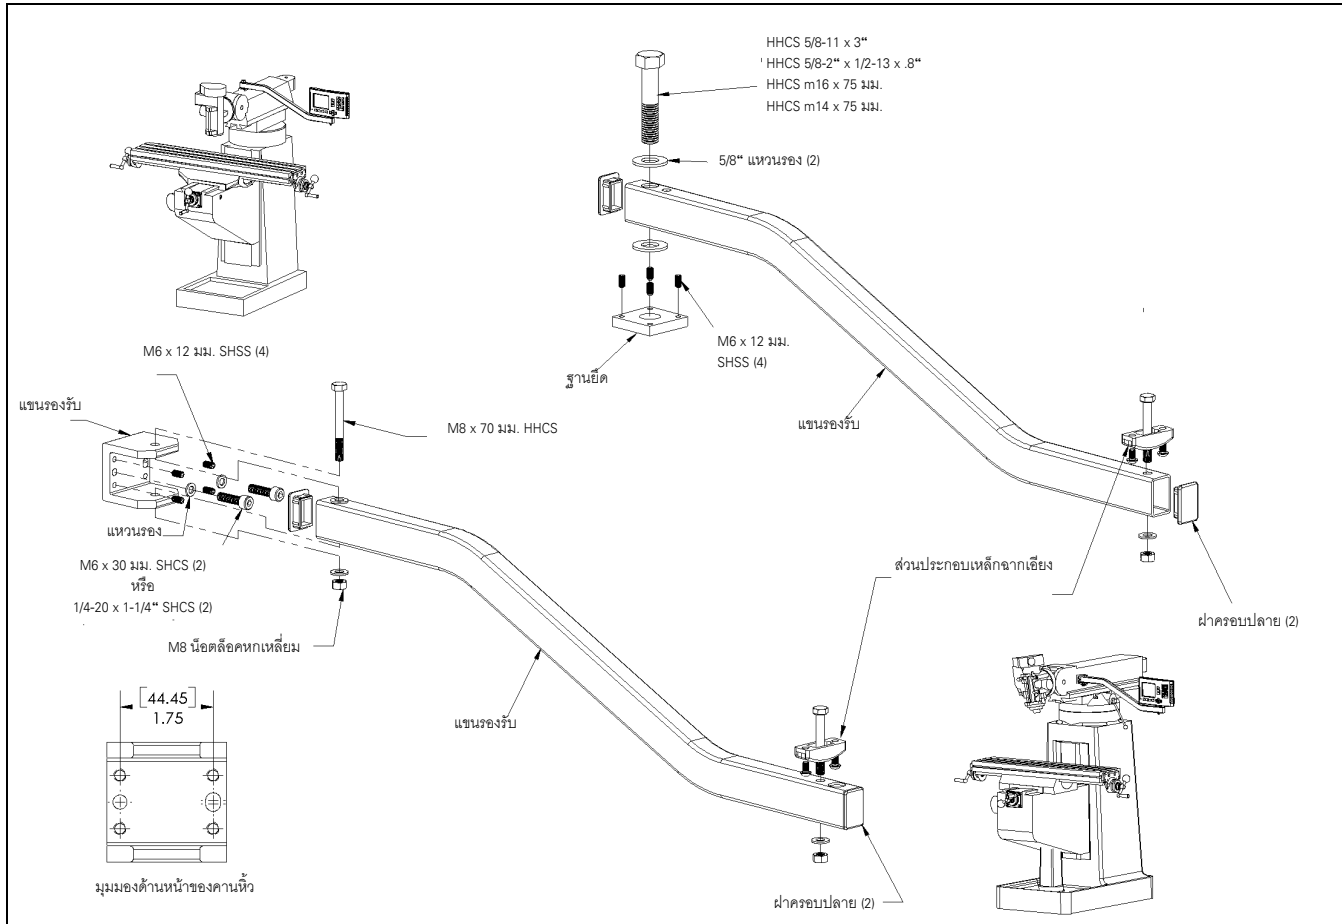


คำแนะนำการติดตั้ง ND 780  
ฐานเสียง  
ID 281 619-01

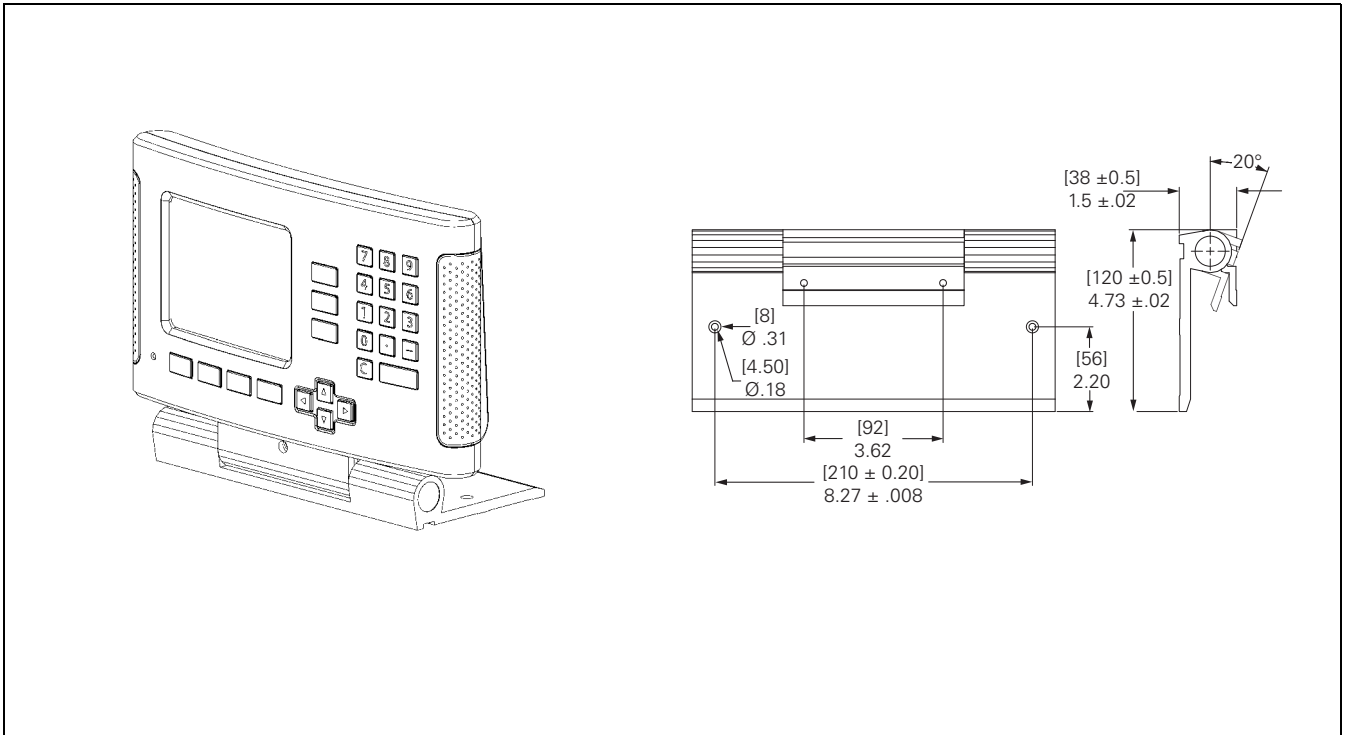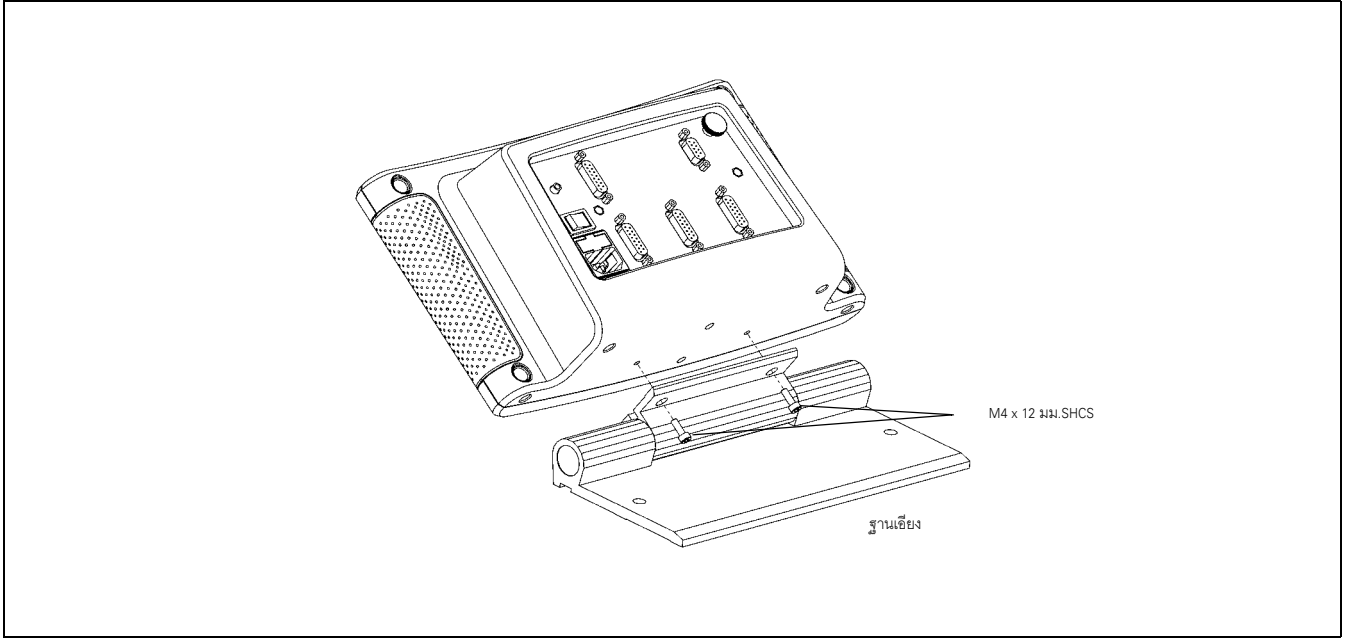

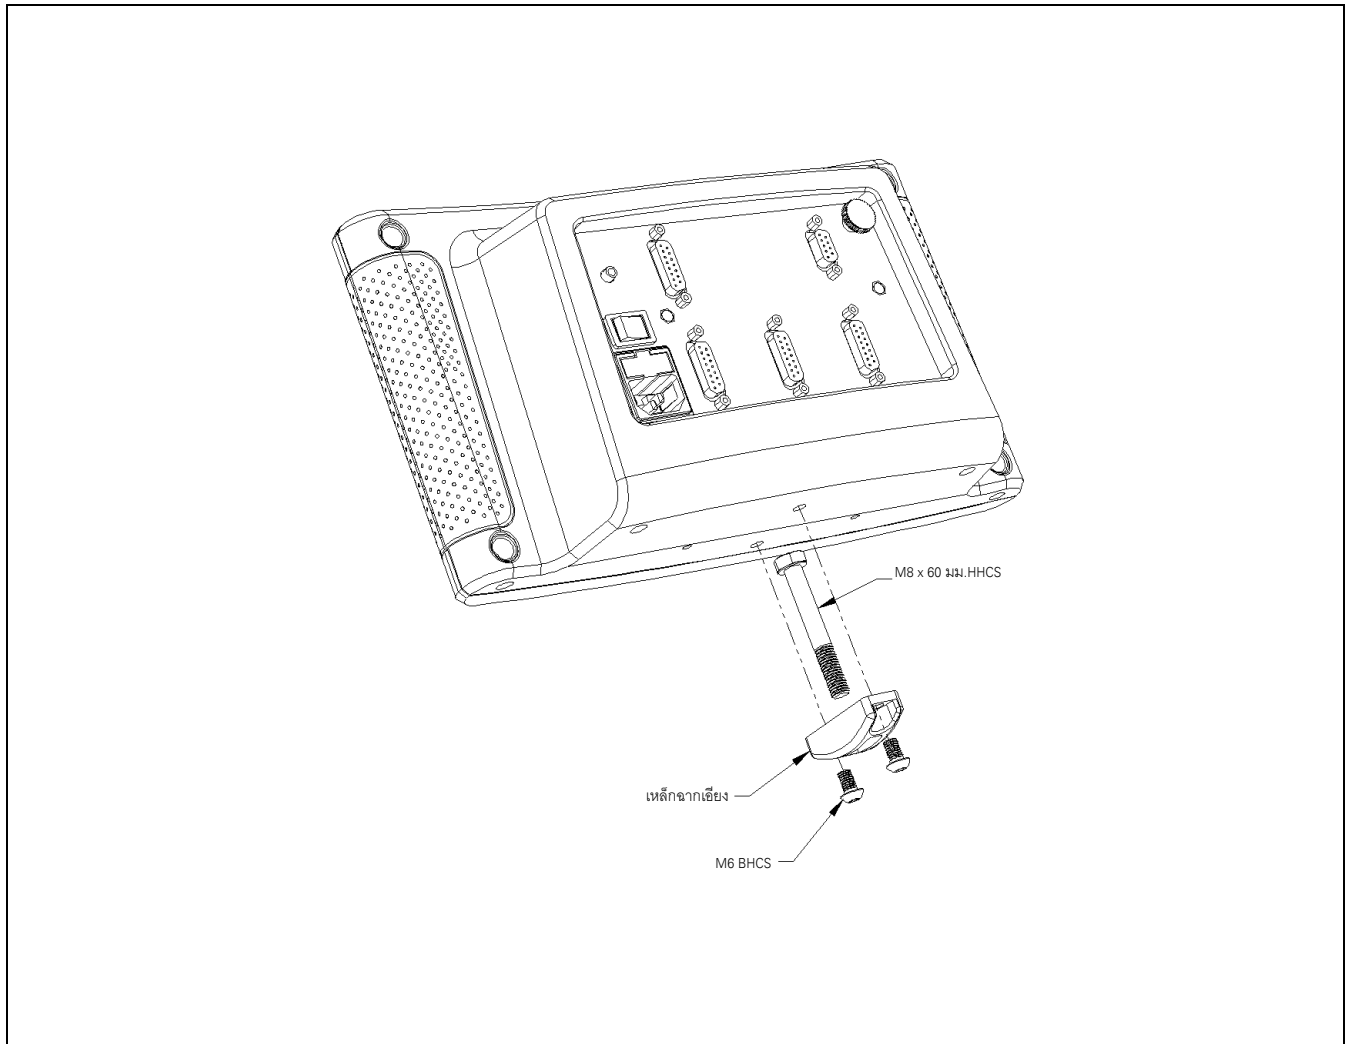

คำแนะนำการติดตั้ง ND 780  
เฟรมการยึด  
ID 532 811-01

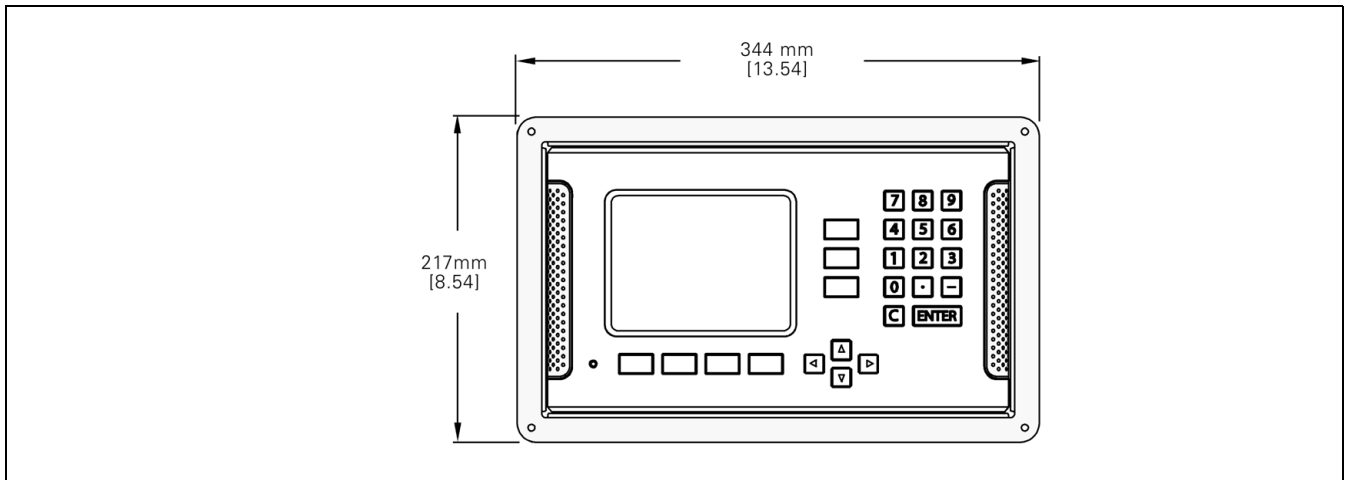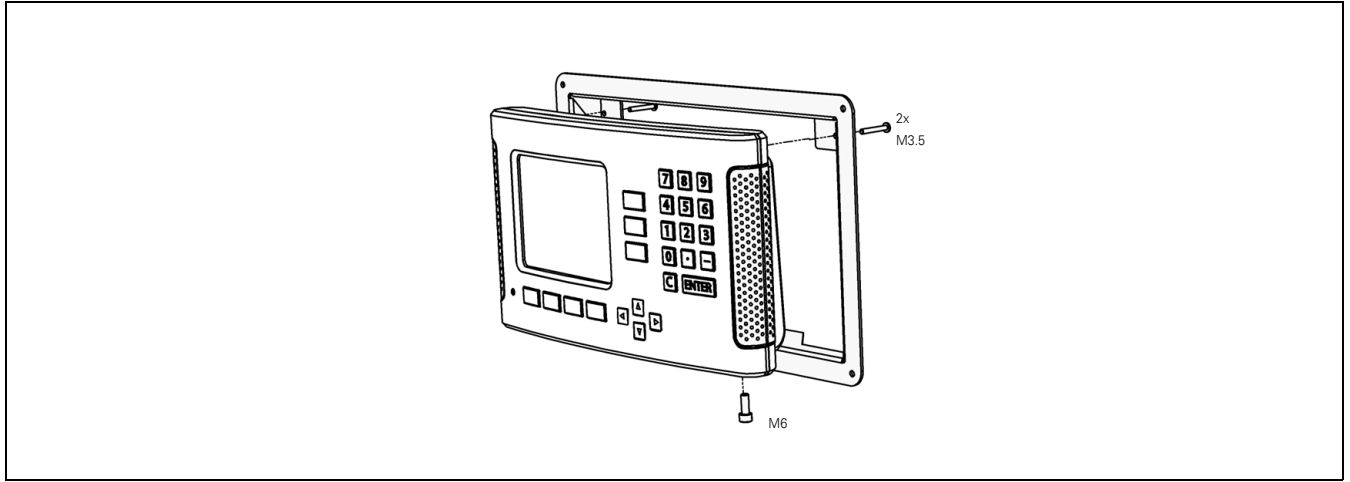




# HEIDENHAIN


---

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 8669 31-0

 +49 8669 5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)**