




HEIDENHAIN

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi

VRZ 777

Vor-Rückwärtszähler
Bidirectional counter
Compteur-décompteur

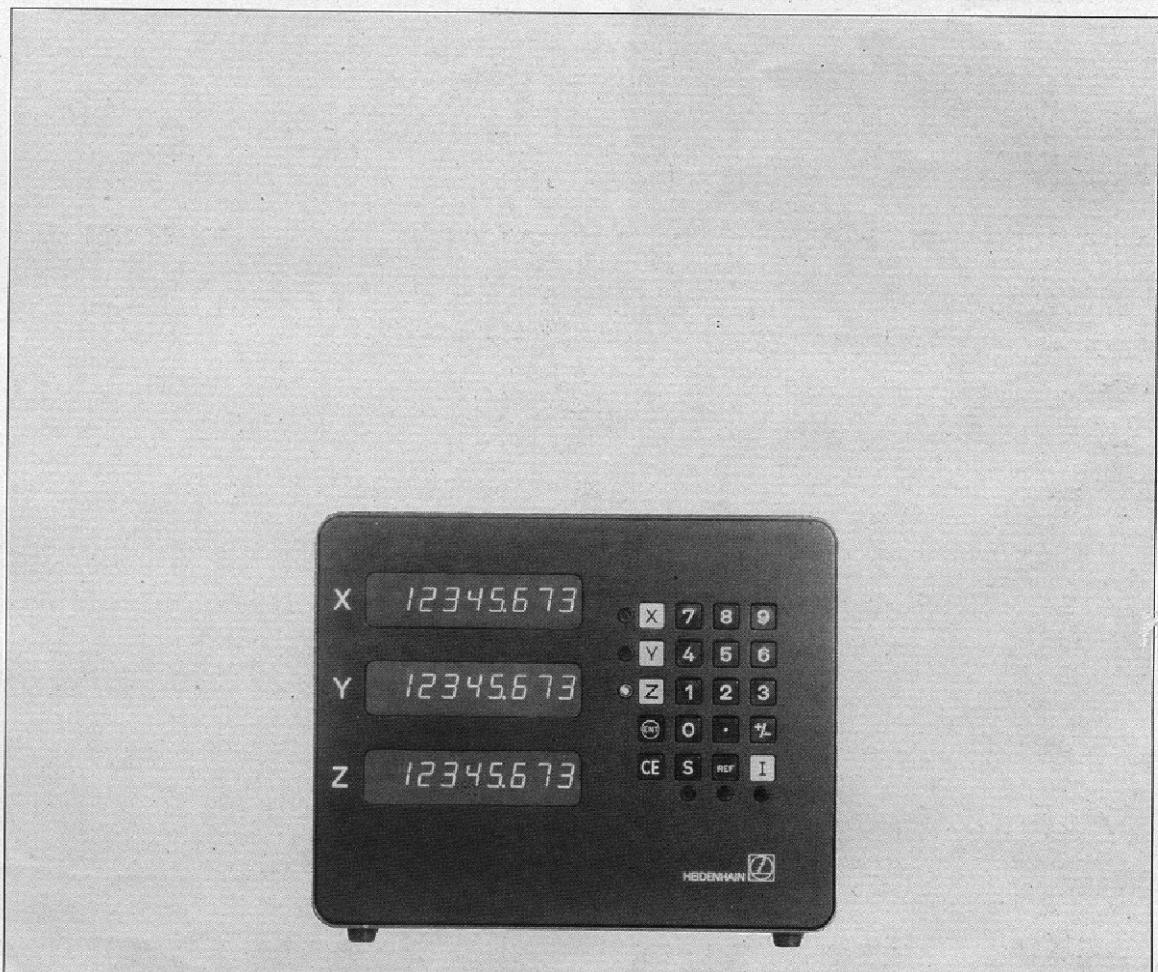

Inhaltsübersicht	Contents	Sommaire
Seite	Page	Page
1. Lieferumfang	1. <i>Items supplied</i>	1. <i>Objet de la fourniture</i>
4	4	4
2. Technische Daten	2. <i>Technical specifications</i>	2. <i>Spécifications techniques</i>
5	6	7
3. Anschlußmaße	3. <i>Dimensions</i>	3. <i>Cotes</i>
8	8	8
4. Aufstellung des Zählers	4. <i>Setup of counter</i>	4. <i>Mise en place du compteur</i>
9	9	9
5. Elektrische Anschlüsse	5. <i>Electrical connections – commissioning</i>	5. <i>Raccordements électriques</i>
Inbetriebnahme	5.1 <i>Protection</i>	Mise en service
9	9	9
5.1 Schutzklasse	5.2 <i>Connection of the transducers</i>	5.1 <i>Catégorie de protection</i>
9	9	9
5.2 Anschluß der Meßsysteme	5.3 <i>Selection of mains voltage</i>	5.2 <i>Branchement des systèmes de mesure</i>
9	9	9
5.3 Umschalten der Netzspannung	5.4 <i>Mains connection</i>	5.3 <i>Commutation de la tension secteur</i>
9	10	9
5.4 Netzanschluß	5.5 <i>Setting of parameters</i>	5.4 <i>Raccordement secteur</i>
10	11	10
5.5 Einstellen der Parameter	5.6 <i>Entry of shrinkage factor</i>	5.5 <i>Introduction des paramètres</i>
11	14	11
5.6 Eingabe des Schwindmaßfaktors	5.7 <i>Data output RS-232-C or V.24</i>	5.6 <i>Introduction du facteur de retrait</i>
14	15	14
5.7 Datenausgang RS-232-C bzw. V.24	<i>Initiation of data transmission</i>	5.7 <i>Sortie des données RS-232-C ou V.24</i>
15	15	15
Start der Datenübertragung	<i>Data output</i>	Démarrage de la transmission des données
15	15	15
Datenausgabe	5.8 <i>Zero relay</i>	Restitution des données
15	16	15
5.8 Null-Relais	5.9 <i>Connector layout</i>	5.8 <i>Relais zéro</i>
16	17	16
5.9 Steckerbelegungen	<i>Layout of 12-pole flange socket for external operation</i>	5.9 <i>Distribution des raccordements</i>
17	17	17
Belegung der 12-pol. Flanschdose für externe Bedienung	<i>Layout of 25-pole flange socket for data output</i>	Distribution des raccordements sur embase à 12 plots pour commande externe
17	17	17
Belegung der 25-pol. Flanschdose für den Datenausgang	6. <i>Instructions for operation and maintenance</i>	Distribution des raccordements sur embase à 25 plots pour la sortie des données
17	18	17
6. Hinweis für Betrieb und Wartung		6. <i>Directives pour l'utilisation et l'entretien</i>
18		18

1. Lieferumfang

.VRZ 777 für 3 Achsen
.Ersatzsicherung
.Netzkupplung, (beigepackt)
.Stecker, 12-polig (Id.Nr. 20072003)
.Betriebsanleitung mit Zähler-Kennkarte
.Bedienungsanleitung „Lotse“
.Kontrollschein
auf Wunsch:
Netzkabel 2,7 m lang

1. Items supplied

.VRZ 777 for 3 axes
.replacement fuse
.mains coupling, separate
.connector, 12-pole (Id.-No. 20072003)
.operating instructions with tag chart
.operating guide "Pilot"
.certificate of inspection
on option:
mains cable 2.7 m (10ft) long

1. Objet de la fourniture

.VRZ 777 pour 3 axes
.fusible de rechange
.fiche de raccordement, dans le colis
.fiche mâle à 12 plots (N° d'ident.
20072003)
.mode d'emploi avec fiche d'identifica-
tion du compteur
.mode d'emploi "Pilote"
.fiche de contrôle
en option:
câble secteur d'une longueur de 2,7 m

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß obiges Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AmmtsblVfg 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Hinweis:

Wird vom Betreiber das Gerät in eine Anlage eingefügt, muß die gesamte Anlage den obigen Bestimmungen genügen.

Manufacturer's certificate

We hereby certify that the above unit is radioshielded in accordance with the West German official register decree 1046/1984.

The West German postal authorities have been notified of the issuance of this unit and have been granted admission for examination of the series regarding compliance with the regulations.

Information:

If the unit is incorporated by the user into an installation then the complete installation must comply with the above requirements.

Attestation du constructeur

Par la présente nous certifions que l'appareil ci-dessus est antiparasité conformément aux dispositions du décret du bulletin officiel 1046/1984. L'administration des postes allemande a été informée de la mise en circulation de cet appareil et autorisée à vérifier la série en ce qui concerne la conformité aux stipulations.

Rémarque:

Si l'utilisateur a intégré l'appareil dans une installation, celle-ci doit se conformer aux stipulations ci-dessus dans sa totalité.

2. Technische Daten		Bezeichnung	VRZ 777			
Gehäuse-Ausführung		Standmodell, Gußgehäuse				
Abmessungen		B 270 mm x H 221 mm x T 172 mm				
Gewicht		ca. 5,1 kg				
Arbeitstemperatur		0° C bis + 45° C				
Lagertemperatur		- 30° C bis + 70° C				
Elektrische Kennwerte		Eingänge	für HEIDENHAIN-Längenmeßsysteme mit Teilungsperiode 10, 20, 40 oder 100 µm oder Drehgeber ROD mit sinusförmigen Ausgangssignalen und einer z.B. der mechanischen Maßverkörperung und dem gewünschten Anzeigeschritt entsprechenden Strichzahl.			
Eingangsfrequenz		25 kHz max.				
Kabellänge Zähler/Meßsystem		max. 20 m				
Anzeige		7-Segment-Fluoreszenz-Ziffern				
Anzeige-Umfang		8 Dekaden mit Vorzeichen				
Tastatur		für Bezugswert-Setzen, Parameter- und Schwindmaß-Faktor-Eingabe				
Datenausgang		V.24 bzw. RS-232-C				
Parameter		Anzeigeschritt fein/grob (Tabelle 1) Anzeigeart Radius/Durchmesser Zählrichtung Meßsystem-Teilungsperiode Relaiskontakt bei Zählerstand = 0 (Null-Relais) Datenübertragungsrate des Daten- ausgangs Linearkorrektur mm- oder Zoll-Anzeige				
Alle Parameter und der Schwindmaß- Faktor werden netzunabhängig ge- speichert						
Referenzsignal-Auswertung		Die Referenzmarken-Werte für alle Achsen werden automatisch netzunabhängig gespeichert; nach Spannungsunterbrechung wird der Bezugspunkt mit einmaligem Überfahren der Referenzmarken aller Längenmeßsysteme reproduziert.				
Störungsanzeige		für Eingangssignal- und Zählfrequenz-Überwachung				
Nenn-Netzspannung		100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz				

Tabelle 1 Teilungsperiode und Anzeigeschritt

Teilungs- periode	Strich- zahl pro mm	Längenmeßsystem	mm		Zoll	
			Anzeigeschritt-Parameter fein	Anzeigeschritt-Parameter grob	Anzeigeschritt-Parameter fein	Anzeigeschritt-Parameter grob
10 µm	100	LID 300, LID 310 ULS 200 MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 Ø: 0,0010	0,001 Ø: 0,002	0,00002 Ø: 0,00005	0,00005 Ø: 0,0001
20 µm	50	LS 107 LS 403, LS 404 LS 703, LS 704	0,001 Ø: 0,002	0,005 Ø: 0,005	0,00005 Ø: 0,0001	0,0001 Ø: 0,0002
40 µm	25	LIDA 190	0,002 Ø: 0,005	0,005 Ø: 0,01	0,0001 Ø: 0,0002	0,0005 Ø: 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 Ø: 0,010	0,01 Ø: 0,02	0,0002 Ø: 0,0005	0,0005 Ø: 0,001

2. Technical specifications	Type	VRZ 777
	Housing	desk-top, cast housing
	Dimensions	width 270 mm (10.63 in) x height 221 mm (8.70 in) x depth 172 mm (6.77 in)
	Weight	approx. 5,1 kg
	Operating temperature	0° C to + 45° C
	Storage temperature	- 30° C to + 70° C
Electrical data	Inputs	for HEIDENHAIN linear transducers with grating pitch 10, 20, 40 or 100 µm or ROD rotary encoder with sinusoidal output signals and line number corresponding to the required resolution and the mechanical measuring standard.
	Input frequency cable length counter/transducer	25 kHz max. max. 20 m (66 ft)
	Display display capacity	7 segment fluorescent numerals 8 decades with sign
	Keyboard	for preset, parameter and shrinkage factor entry
	Data output	V.24 or RS 232 C
	Parameters	for display step fine/coarse (see table 1) radius/diameter display counting direction transducer grating pitch relay contact with counter display = 0 (zero relay) data transfer rate of data output linear correction mm/inch display
	Reference signal evaluation	automatic non-volatile storage of the reference mark values for all axes; retrieval of datum point after power failure by passing once over the reference marks of all linear transducers.
	Fault detection signal	for monitoring input signal and counting frequency
	Nominal mains voltage	100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz

Table 1 Grating pitch and display step


Grating pitch	Lines per mm	Linear transducer	mm		Inch	
			resolution parameter fine	coarse	resolution parameter fine	coarse
10 µm	100	LID 300, LID 310 ULS 200 MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 dia.: 0,0010	0,001 dia.: 0,002	0,00002 dia.: 0,00005	0,00005 dia.: 0,0001
20 µm	50	LS 107 LS 403, LS 404 LS 703, LS 704	0,001 dia.: 0,002	0,005 dia.: 0,005	0,00005 dia.: 0,0001	0,0001 dia.: 0,0002
40 µm	25	LIDA 190	0,002 dia.: 0,005	0,005 dia.: 0,01	0,0001 dia.: 0,0002	0,0005 dia.: 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 dia.: 0,010	0,01 dia.: 0,02	0,0002 dia.: 0,0005	0,0005 dia.: 0,001

2. Spécifications techniques	Désignation	VRZ 777
	Exécution du carter	modèle de table, carter en fonte
	Dimensions	largeur 270 mm x hauteur 221 mm x profondeur 172 mm
	Poids	env. 5,1 kg
	Température de service Température de stockage	0° C à + 45° C - 30° C à + 70° C
Caractéristiques électriques	Entrées	pour systèmes de mesure linéaire HEIDENHAIN au pas de gravure de 10, 20, 40 ou 100 µm ou capteur rotatif ROD avec signaux de sortie sinusoïdaux et un nombre de traits correspondant à la résolution souhaitée en fonction du moyen de mesure mécanique.
	Fréquence d'entrée	25 kHz max.
	Longueur du câble compteur/ système de mesure	20 m max.
	Visualisation Affichage sur	chiffres à 7 segments, fluorescents 8 décades avec signe
	Tabulateur	pour l'introduction de valeurs d'origine, de paramètres et du facteur de retrait
	Sortie des données	V.24 ou RS-232-C
	Paramètres	affichage fin/grossier (tableau 1) mode d'affichage rayon/diamètre sens de comptage pas de gravure du système de mesure contact de relais à la position 0 du compteur (relais zéro) vitesse de transmission des données à la sortie correction linéaire affichage en mm ou pouces
	Exploitation du signal de référence	Les valeurs des marques de référence de tous les axes sont mémorisées automatiquement, et sauvegardées en cas de coupure d'alimentation. Après des coupures d'alimentation, les points d'origine de tous les systèmes de mesure linéaire sont reproduits par un seul passage au-dessus des marques de référence.
	Affichage de perturbations	pour la surveillance des signaux d'entrée et de la fréquence de comptage
	Tension nominale secteur	100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz


Tableau 1 Pas de la gravure et résolution

Pas de la gravure	Nombre de traits par mm	Système de mesure linéaire	mm		pouce	
			paramètre fin	résolution grossier	paramètre fin	résolution grossier
10 µm	100	LID 300, LID 310 ULS 200 MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 Ø: 0,0010	0,001 Ø: 0,002	0,00002 Ø: 0,00005	0,00005 Ø: 0,0001
20 µm	50	LS 107 LS 403, LS 404 LS 703, LS 704	0,001 Ø: 0,002	0,005 Ø: 0,005	0,00005 Ø: 0,0001	0,0001 Ø: 0,0002
40 µm	25	LIDA 190	0,002 Ø: 0,005	0,005 Ø: 0,01	0,0001 Ø: 0,0002	0,0005 Ø: 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 Ø: 0,010	0,01 Ø: 0,02	0,0002 Ø: 0,0005	0,0005 Ø: 0,001


VRZ 777

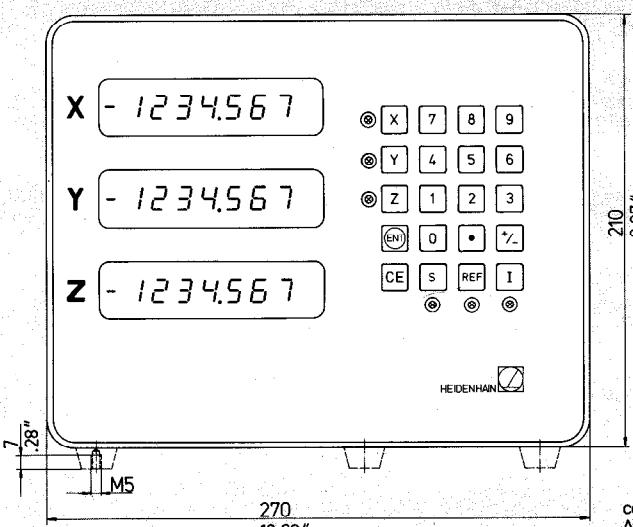

ca. 2,7m lang
APPROX. 10 ft.
longeur env. 2,7 m

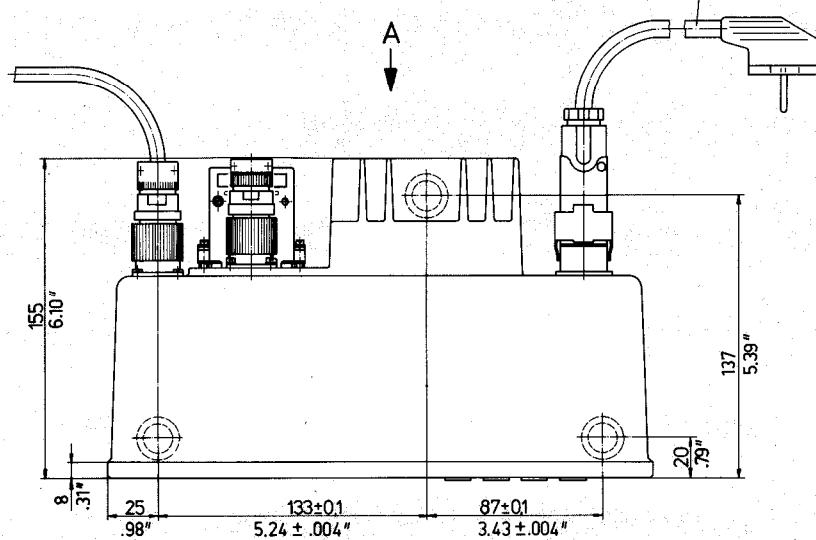

Ansicht A
VIEW A
vue A

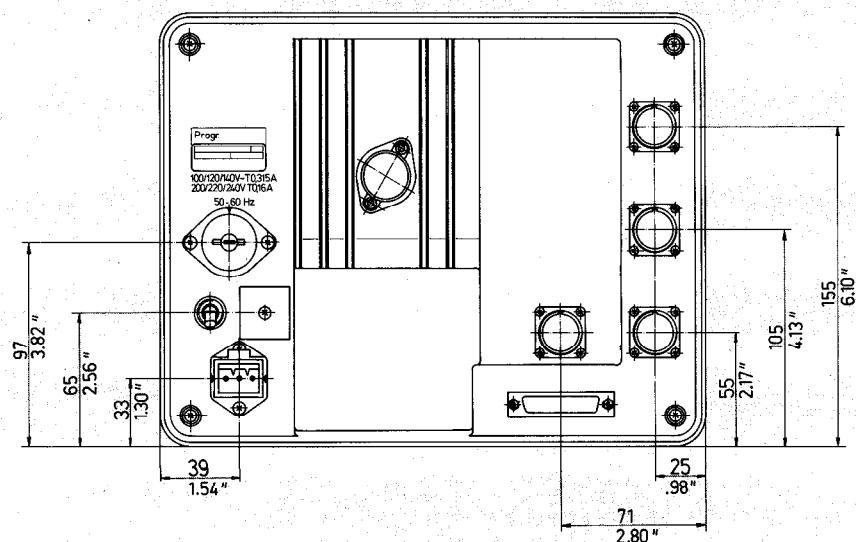

4. Aufstellung des Zählers

Das Gehäuse des Zählers ist ein Aluminium-Druckguß. M5-Gewindebohrungen in den Gerätetüpfen ermöglichen eine Befestigung auf Tischen oder Konsolen (siehe Anschlußmaße).

5. Elektrische Anschlüsse

Inbetriebnahme

ACHTUNG: Unter Spannung keine Stecker lösen oder verbinden.

5.1

Schutzklasse

Die Frontplatten und Bedientafel der Zähler sind spritzwassergeschützt. Der Zähler VRZ 777 entspricht Schutzklasse I der VDE-Bestimmungen VDE 0411 und ist gemäß DIN 57411 Teil 1/VDE 0411 Teil 1 „Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte“ gebaut und geprüft. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die **Hinweise und Warnvermerke** beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

5.2

Anschluß der Meßsysteme

An den VRZ 777 sind alle Längenmeßsysteme mit 10, 20, 40 oder 100 µm Teilungsperiode sowie HEIDENHAIN-Drehgeber ohne eingebaute Impulsformerstufe (siehe Tabelle 1) anschließbar.

Die Zähler-Elektronik wird über Parameter an die Teilungsperiode oder Strichzahl des angeschlossenen Meßsystems angepaßt (siehe Abschnitt 5.5).

5.3

Umschalten der Netzspannung

Der Zähler ist vom Werk auf 220 V~ eingestellt und kann auf 100, 120, 140, 200 oder 240 V~ umgestellt werden. Nach Herausnehmen des Netzsicherungshalters kann der Spannungsumschalter mit einer Münze auf die gewünschte Spannung eingestellt werden. Danach ist der Netzsicherungshalter mit der entsprechenden Sicherung wieder einzusetzen:

T 0,16 A für 200 – 240 V

T 0,315 A für 100 – 140 V

Je 1 Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungskästchen neben dem Netzschalter.

Hinweise vor dem Einschalten des Gerätes

- Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, daß die am Gerät eingestellte Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Wenn dieses Gerät über einen Spartransformator aus einem Netz höherer Spannung betrieben werden soll, ist sicherzustellen, daß der Fußpunkt des Transformators mit dem Mittelleiter des Netzes verbunden ist.

4. Setup of counter

The housing of the counter is cast aluminium. The feet of the unit are provided with M5 tapped holes and permit mounting onto tables or consoles (see dimensions).

5. Electrical connections – commissioning

CAUTION! Do not engage or disengage any connectors whilst equipment is under power.

5.1

Protection

Front panel and control panel of the counter are splashwater-proof. The counter VRZ 777 has been produced and checked as per German Standard DIN 57411 part 1/VDE 00411 "protective measures for electronic measuring equipment". Please do not neglect to carefully comply with all **instructions and notes** contained herein.

5.2

Connection of the transducers

All transducers with 10, 20, 40 or 100 µm grating pitch as well as HEIDENHAIN rotary encoders without built-in pulse shaping electronics are suitable for connection to VRZ 777 (see table 1).

The counter electronics are adapted via parameters to the grating pitch or the line number of the connected transducer/encoder (see item 5.5).

5.3

Selection of mains voltage

The counter is supplied for 220 V~ operation. This may be changed to 100, 120, 140, 200 or 240 V~ as follows: remove fuse holder and adjust voltage selector to the desired voltage rating by means of a coin. Replace fuse holder with appropriate fuse:

T 0,16 A for 200 – 240 V~

T 0,315 A for 100 – 140 V~

1 replacement fuse of each type provided in fuse compartment adjacent to mains switch.

Instructions prior to activation of unit

- Please ensure that the voltage rating corresponds to the mains supply prior to activation.
- If this unit is to be operated via an autotransformer from mains supply of higher voltage, it must be ensured that the low end of the transformer is connected to the neutral wire of mains.

4. Mise en place du compteur

Le boîtier du compteur est en fonte d'aluminium. Les pieds de l'appareil sont pourvus de trous taraudés M5 et permettent une fixation sur des tables ou consoles (voir cotes).

5. Raccordements électriques

Mise en service

Attention: Ne pas brancher ou débrancher de fiches sous tension.

5.1

Catégorie de protection

Les plaques frontales ainsi que les tableaux de commande des compteurs sont étanches à l'eau de projection. Le compteur VRZ 777 est conforme à la catégorie de protection I des dispositions VDE (= fédération allemande des électro-techniciens) 0411 et est construit et contrôlé selon la norme allemande DIN 57 411, Tome 1/VDE 0411, Tome 1 „Mesures de protection pour appareils électroniques de mesure“. Afin de maintenir cet état et d'assurer une utilisation sûre, l'utilisateur doit se conformer aux **directives et remarques** signalées dans le présent mode d'emploi.

5.2

Branchements des systèmes de mesure

Tous les systèmes de mesure linéaire avec une gravure au pas de 10, 20, 40 ou 100 µm ainsi que les capteurs rotatifs HEIDENHAIN sans circuit de mise en forme des impulsions incorporé peuvent être raccordés au VRZ 777 (voir tableau 1).

L'électronique du compteur est adaptée au pas de gravure ou nombre de traits du système de mesure raccordé par introduction de paramètres (voir paragr. 5.5).

5.3

Commutation de la tension secteur

Le compteur est réglé à l'usine pour une tension 220 V~ et peut être adapté pour 100, 120, 140, 200 ou 240 V~. Après avoir enlevé le support du fusible secteur, on tourne le commutateur sur la tension désirée à l'aide d'une pièce de monnaie. Puis remettre le support avec le fusible approprié:

T 0,16 A pour 200 – 240 V~


T 0,315 A pour 100 – 140 V~

1 fusible de rechange de chaque type est prévu dans la boîte à côté du commutateur secteur.

Remarques avant la mise sous tension de l'appareil

- Avant la mise sous tension il faut s'assurer que la tension de service prévue dans le compteur est bien identique à la tension secteur.
- Si le compteur est branché sur un auto-transformateur d'un réseau d'une tension plus élevée, il y a lieu de s'assurer que la base du transformateur soit connectée au conducteur médian du secteur.

Umschalten der Netzspannung
Selection of mains voltage
Commutation tension secteur

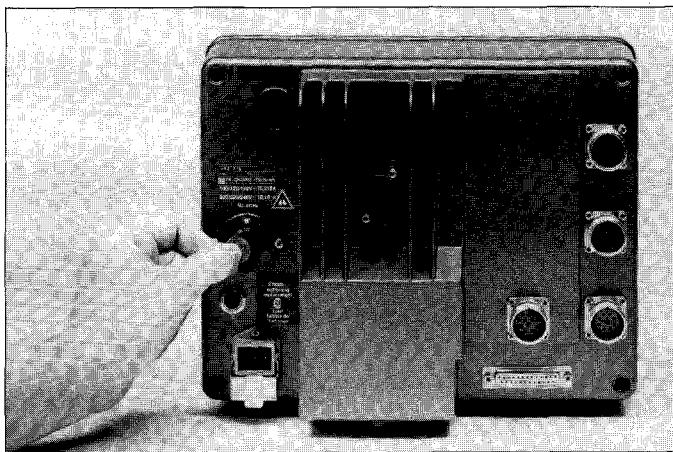


5.4

Netzanschluß

Die beigegebene Netzkupplung ist mit einem Netzkabel zu verdrahten (komplettes Netzkabel auf Wunsch). Nach Einstecken der Netzkupplung in die Netzdose ist der Sicherungsbügel niederzudrücken.

Auswechseln der Netzsicherung
Exchange of mains fuse
Changement du fusible secteur

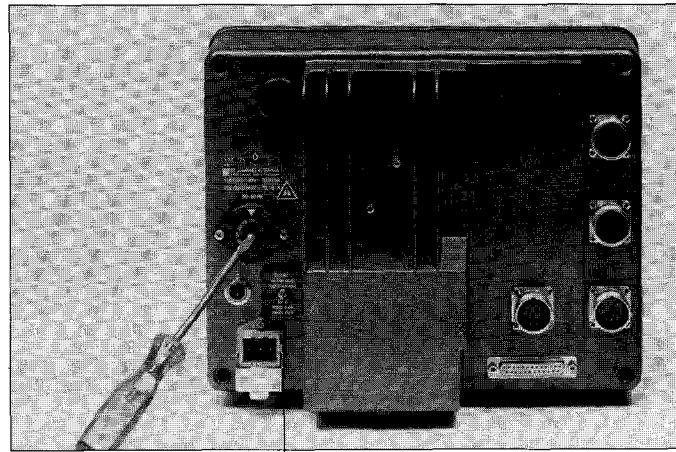

Ersatzsicherungen 0,315 A und T 0,16 A
 replacement fuse 0,315 A and T 0,16 A
 fusibles de rechange 0,315 A et T 0,16 A

5.4


Mains connection

Wire separate mains coupling to a mains cable (compl. mains cable available on option) and push down clip after inserting mains coupling into mains socket of counter.

5.4

Raccordement secteur

La fiche de raccordement secteur, faisant partie de la fourniture, doit être câblée à un câble secteur (câble secteur complet en option). Après branchement de cette fiche à la prise secteur, baisser la bride de sécurité sur la fiche.

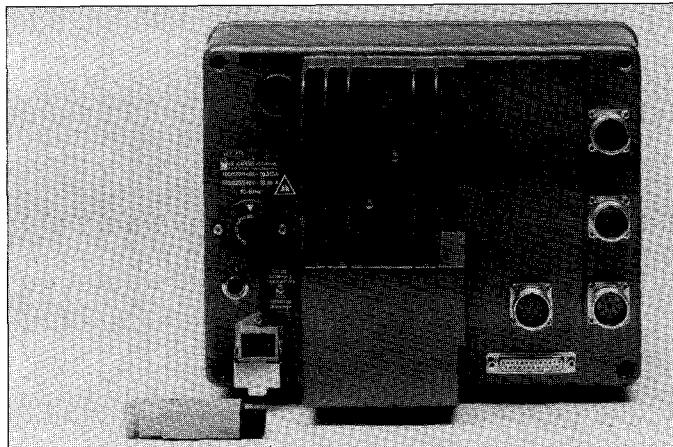

Hinweis

Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.

Warnung!

Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder Lösen des Schutzleiteranschlusses kann dazu führen, daß das Gerät gefahrbringend wird. Absichtliche Unterbrechung ist nicht zulässig.

Please note:

The mains connector may only be inserted into a socket with earthing contact. The protective effect should not be cancelled by an extension lead without an earthed conductor.

Caution!

Any interruption of the earthed conductor either inside or outside of the unit or disconnection of the earthed conductor can render the equipment potentially dangerous. Any intentional break is not permissible.

Remarque:

La fiche secteur ne doit être branchée qu'à une prise avec contact de mise à la terre. L'effet de cette protection ne doit pas être supprimé par un câble prolongateur sans conducteur de protection.

Attention:

Toute interruption du conducteur de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil ou toute suppression de connexion du conducteur de protection peut rendre l'appareil dangereux. Une interruption intentionnelle n'est pas admissible.

Verdrahtung der Netzkupplung


Wiring of mains coupling

Câblage de la fiche de raccordement secteur

ACHTUNG! **ATTENTION!** **ATTENTION!**

Netzanschluß an Kontakten
 Mains connection at contacts
 Raccordement secteur aux contacts

Schutzerde an
 Protective earth to
 Terre de protection à

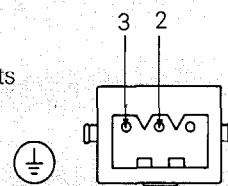

Grundsätzliche Vorgehensweise, gezeigt am Parameter 4
(Anpassen der Zähler-Elektronik an Teilungsperiode)

*Basic procedure, shown on parameter 4 as an example
(adaptation of counter electronics to grating pitch)*

Procédure de principe montré à titre d'exemple pour le paramètre 4
(Adaptation de l'électronique du compteur au pas de gravure).

CE

drücken und Taste halten
press and hold depressed
Appuyer sur la touche **CE** et la tenir, puis

4

drücken danach **CE** und **4** loslassen
press **4** then release **CE** and **4**
sur la touche **4**, puis lâcher les 2 touches.

X

drücken
press
appuyer

P41 - 3

Die rechtsbündige Ziffer (= Parameterwert)
stehen für verschiedene Teilungsperioden der
Längenmeßsysteme.

Y

drücken
press
appuyer

P42 - 2

The digit on the right (= parameter value)
designates the different grating pitches
of the linear transducers.

Z

drücken
press
appuyer

P43 - 1

Le chiffre à l'extrême droite (= valeur du paramètre)
désigne un des différents pas de gravure des
systèmes de mesure linéaire.

+/-

Mit Drücken von **+/-** werden die Parameterwerte,
hier: 0...3 fortgeschaltet

By pressing **+/-** the parameter values,
i.e. 0...3, are displayed in sequence.

En appuyant plusieurs fois sur **+/-**, les valeurs du
paramètre (ici 0...3) apparaissent successivement.

Parameterwert Parameter value valeur paramètre	Teilungsperiode Grating pitch pas de la gravure
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm

ENT

Speichert die gewählten Parameterwerte
stores the selected parameter values

Par action sur **ENT**, les valeurs choisies du paramètre
sont prises en compte dans le compteur.

Parameter 1

Anzeigeschritt fein/grob

Parameter 1 steht für groben oder
feinen Anzeigeschritt.
(Siehe Tabelle 1)

Parameterwert	Anzeigeschritt
0	fein
1	grob

Parameter 1

Resolution fine/coarse

Parameter 1 designates resolution
coarse or fine (see table 1).

Parameter value	Resolution
0	fine
1	coarse

Paramètre 1

Résolution fine/grossière

Le paramètre 1 désigne une résolution
(pas d'affichage) fine ou grossière.
(voir tableau 1)

valeur paramètre	résolution
0	fine
1	grossière

Parameter 2

Zählrichtung

Die Zählrichtung lässt sich für jede Achse getrennt durch Einstellung des Parameters 2 umstellen.

Parameterwert	Zählrichtung
0	normal
1	umgekehrt

Parameter 2

Counting direction

The counting direction can be selected for each axis separately by means of parameter 2.


Parameter value	Counting direction
0	normal
1	reversed

Paramètre 2

Sens de comptage

Le sens de comptage peut être modifié, séparément pour chaque axe, par introduction du paramètre 2.

valeur paramètre	sens de comptage
0	normal
1	inversé

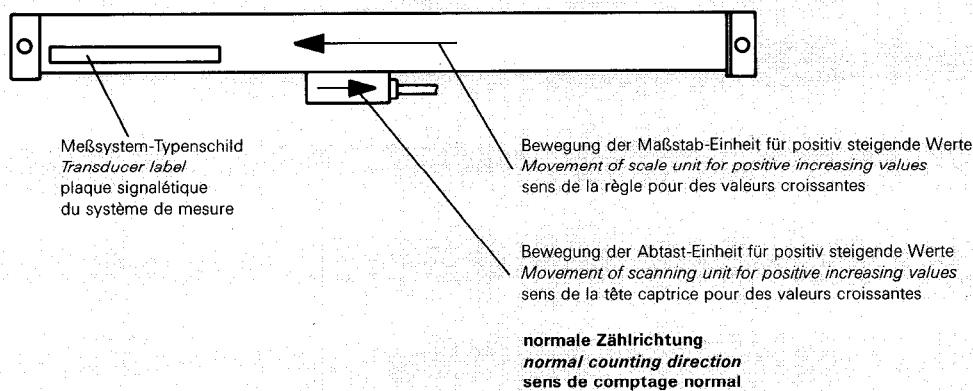

Parameter 3

Radius- oder Durchmesser-Anzeige

Mit Parameter 3 wird die Anzeigeart Radius oder Durchmesser gewählt.

Parameterwert	Anzeige
0	Radius (= direkte Anzeige)
1	Durchmesser (= 2x Meßwert)

Parameter 3

Radius or diameter display

Parameter 3 determines display as radius or diameter value.

Parameter value	Display
0	radius (= direct display)
1	diameter (= 2x measured value)

Paramètre 3

Affichage du rayon ou du diamètre

Avec le paramètre 3 on choisit le mode d'affichage rayon ou diamètre.

valeur paramètre	affichage
0	rayon (= affichage direct)
1	diamètre (= 2 x valeur mesurée)

Parameter 4

Teilungsperiode

Entsprechend den Teilungsperioden der angeschlossenen Längenmeßsysteme ist Parameter 4 mit verschiedenen Parameterwerten einzugeben.

Parameterwert	Teilungsperiode
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm

Parameter 4

Grating pitch

In accordance with the grating pitches of the connected linear transducers, parameter 4 is to be entered with different parameter values.

Parameter value	Grating pitch
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm

Paramètre 4

Le pas de la gravure

Il y a lieu d'introduire le paramètre 4 avec des valeurs différentes en fonction des pas de gravure des systèmes de mesure linéaire raccordés.

valeur paramètre	pas de la gravure
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm

Parameter 5

Null-Relais

Die Ausgabe eines Relaissignals bei Zählerstand „Null“ in einer der drei Achsen wird mit Parameter 5 programmiert (siehe auch Kapitel 5.7).

Parameterwert	Null-Relais in Achse
0	in keiner Achse
1	X
2	Y
3	Z

Parameter 5

Zero relay

Output of a relay signal at count "zero" in one of the three axes is programmed with parameter 5 (also see chapter 5.7).

Parameter value	Zero relay in axis
0	no axis
1	X
2	Y
3	Z

Paramètre 5

Relais zéro

L'émission d'un signal de relais à la position "zéro" dans un axe des trois axes est programmée par le paramètre 5 (voir également chapitre 5.7).

valeur paramètre	relais zéro dans l'axe
0	dans aucun axe
1	X
2	Y
3	Z

Parameter 6**Datenausgang RS-232-C bzw. V.24**

Parameter 6 lässt die Wahl der Datenübertragungs-Geschwindigkeit zu.

Parameterwert	Baud-Rate
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Parameter 6**Data output RS-232-C or V.24**

Parameter 6 enables selection of the data transfer rate.

Parameter value	Baud-Rate
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Paramètre 6**Sortie des données RS-232-C ou V.24**

Avec le paramètre 6, on peut déterminer la vitesse de transmission des données en Baud.

valeur paramètre	Baud-Rate
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Parameter 7**Linearkorrektur**

Mit Parameter 7 kann eine Korrektur der angeschlossenen Längenmeßsysteme programmiert werden. Die Korrektur ist für jede Achse getrennt in $\mu\text{m}/\text{m}$ bzw. ppm (Teile pro Million) einzugeben.

Korrekturbereich: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

Mit Hilfe eines Vergleichsmesssystems können lineare Führungsfehler der Maschinenachsen ermittelt werden. Beispiel:

X-Achse, Meßlänge 620 mm
Fehler über die gesamte Meßlänge
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Einstellung des Korrekturfaktors
P 71 – 200

Für Achsen ohne Führungsfehler ist der Korrekturfaktor 0 einzugeben.

Parameter 8
mm- oder Zoll-Anzeige

Parameterwert	Anzeige
0	mm
1	Zoll

(Siehe auch Tabelle 1)

Parameter 7**Linear correction**

Parameter 7 is used for programming a correction of the connected linear transducers. Correction is to be entered for each axis separately in $\mu\text{m}/\text{m}$ or ppm (parts per million).

Correction range: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

Linear guideway errors of the machine axes can be determined by means of a comparator measuring system.

Example:

X-axis, measuring length 620 mm
error over total measuring length
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Setting of correction factor
P 71 – 200

For axes without guideway error enter correction factor 0.

Parameter 8
mm or inch display

Parameter value	Display
0	mm
1	inch

(also see table 1)

Paramètre 7**Correction linéaire**

Avec le paramètre 7 on peut programmer une correction des systèmes de mesure linéaire branchés. La correction doit être introduite, séparément pour chaque axe, en $\mu\text{m}/\text{m}$ ou ppm (parts par million).

Plage de correction: $\pm 0 \dots 999 \text{ ppm}$

A l'aide d'un comparateur on peut déterminer des défauts de guidage linéaires des axes de la machine.

Exemple:

Axe X, longueur utile 620 mm
Défaut sur la longueur utile totale
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Fixation du facteur de correction
P71 – 200

Pour les axes sans défaut de guidage, il faut introduire un facteur de correction "0".

Paramètre 8
Affichage en mm ou pouce

valeur paramètre	affichage
0	mm
1	pouce

(voir également tableau 1)

5.6

Eingabe des Schwindmaß-Faktors

Der VRZ 777 wurde speziell für Modellbaumaschinen und Hersteller bzw. Anwender von Metall-, Kunststoffspritz- und Preßformen entwickelt. Der Zähler berücksichtigt bei der Herstellung von Modellen den Materialschwund bzw. Materialausdehnung in einem Bereich von $\pm 99999 \mu\text{m}/\text{m}$ bzw. $\pm 9,9999\%$. Eine Eingabe für diese Längenänderung wirkt auf **alle** drei Achsen des Zählers und wird netzunabhängig gespeichert.

Ein **positiver** Eingabewert wirkt wie eine Werkstück-**Verkleinerung**, ein **negativer** Wert wie eine **Vergrößerung**:

5.6

Entry of shrinkage factor

VRZ 777 has been specifically designed for model producing machines or users of metal or plastic injection molds and forms. The counter takes the shrinkage or expansion of material within a range of $\pm 99999 \mu\text{m}/\text{m}$ or $\pm 9.9999\%$ into account with production of models.

Any entry for this length variation affects **all** three axes of the counter and is entered into a non-volatile store. A **positive** entry value accounts for a workpiece **reduction**, a **negative** value for an **enlargement**.


5.6

Introduction du facteur de retrait


Le VRZ 777 a été conçu spécialement pour des machines de fabrication de modèles et des constructeurs ou utilisateurs de moules en métal, en matières plastiques par injection et de compression. Lors de la réalisation de moules, le compteur tient compte du retrait ou de la dilatation du matériel dans une plage de $\pm 99999 \mu\text{m}/\text{m}$ ou $\pm 9,9999\%$. L'introduction pour cette variation de longueur agit sur **tous** les trois axes du compteur et est mémorisée et sauvegardée en cas de coupure de l'alimentation.

Une **valeur positive** introduite agit comme un raccourcissement tandis qu'une **valeur positive** agit comme une **élongation**.

drücken
press
appuyer sur

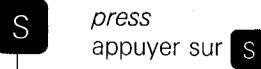

Leuchtdiode an
Light diode on
voyant allumé

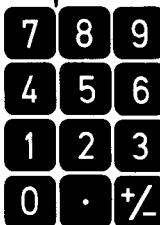


Schwindmaß-Faktor eingeben:

Enter shrinkage factor:

introduire le facteur de retrait:

$\pm 0 \dots 99999 \mu\text{m}/\text{m}$ oder/or/on $\pm 0 \dots 9,9999\%$

drücken
press
appuyer sur

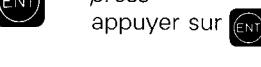

Der Eingabewert ist jetzt **netzunabhängig** gespeichert, der Zähler betriebsbereit.

The entry value is now stored in a **non-volatile** memory, the counter is operational.

Maintenant la valeur introduite est **mémorisée** et **sauvegardée**, le compteur est prêt à fonctionner.



Die Leuchtdiode erlischt
Light diode off
Le voyant s'éteint

Achtung!

Bei Arbeiten ohne Material-Schwund bzw. -Ausdehnung ist der Schwindmaß-Faktor 0 einzugeben.

Caution!

When working without material shrinkage or expansion, the shrinkage factor 0 must be entered.

Attention:

En cas de travaux sans retrait ou de dilatation de matériel, il y a lieu d'introduire 0 pour le facteur de retrait.

5.7 Datenausgang RS-232-C bzw. V.24

5.7.1

Start der Datenübertragung

Der Datenausgang kann über die externen Eingänge der 12-poligen Flanschdose (Anschlüsse 10 und 12) gestartet werden. Ein Starten ist bei Baud-Raten bis 2400 auch durch das Kontrollzeichen (STX = Control B) direkt über die Datenschnittstelle möglich. Die Datenübertragung lässt sich mit Control S anhalten und mit Control Q wieder fortsetzen. Fordern Sie ggf. die Druckschrift „Information zur Datenschnittstelle V.24 nach CCITT- bzw. RS-232-C nach EIA“ an.

5.7.2

Datenausgabe

Die Daten-Ausgabeform bei „mm“ und „Zoll“ zeigen folgende Beispiele:

5.7 Data output RS-232-C or V.24

5.7.1

Initiation of data transmission

Data output can be initiated via the external inputs of the 12-pole flange socket (terminals 10 and 12). With Baud rates up to 2400 initiation is also possible by means of a control character (STX = Control B) directly via the data interface. Data transmission can be stopped with Control S and resumed with Control Q. "Information to data interface V.24 as per CCITT or RS-232-C as per EIA" available on request.

5.7.2

Data output

For data output format with "mm" and "inch" please refer to the following examples:

5.7

Sortie des données RS-232-C ou V.24

5.7.1

Démarrage de la transmission des données

La restitution des données peut être démarrée par les entrées externes de l'embase à 12 plots (raccordements 10 et 12). Un démarrage est également possible avec des vitesses en Baud jusqu'à 2400 par un caractère de contrôle (STX = control B) directement aux entrées/sorties des données. La transmission des données peut être arrêtée par Control S et poursuivie par Control Q. Demander éventuellement l'imprimé "Information concernant les entrées/sorties V.24 suivant CCITT ou RS-232-C suivant EIA".

5.7.2

Restitution des données

Les exemples suivants illustrent la forme de la restitution des données en mode "mm" et "pouce".

mm-Betrieb

mm mode

en mode "mm"

X =	+ 12345.78	R
Y =	+ 1.0000	R
Z =	- 1.0000	D

Achse axis axe	Istwert actual value valeur effective
----------------------	---

Vorzeichen sign signe	Radius oder Durchmesser radius or diameter rayon ou diamètre
-----------------------------	--

Zoll-Betrieb

inch mode

en mode "pouce"

X =	+ 486.05030	"	R
Y =	+ 0.03936	"	R
Z =	- 0.03936	"	D

Achse axis axe	Istwert actual value valeur effective
----------------------	---

Vorzeichen sign signe	Radius oder Durchmesser radius or diameter rayon ou diamètre
-----------------------------	--

5.8

Null-Relais

Mittels Parameter-Eingabe kann eine Achse gewählt werden, bei deren Zählerstand „Null“ ein Relaisignal ausgegeben wird (potentialfreier Umschaltkontakt). Anschlüsse siehe Abschnitt 5.9.

Kennwerte des Relais-Umschaltkontakte:

Schaltspannung max. 42 V

Schaltstrom max. 500 mA

zulässige Last Widerstandslast

Induktive Last nur mit
Löschdiode parallel
zur Induktivität.

Hinweis: Der Umschaltkontakt ist durch ein RC-Glied zu entstören.

Bei Überfahren des Zählerstandes „Null“ ist zu beachten:

Verzögerung der Relais-Ansteuerung (80 ± 50) ms

Dauer der Relais-Ansteuerung

(100 ± 50) ms

5.8

Zero relay

By means of parameter entry it is possible to select an axis which generates a relay signal when the respective axis count is "zero" (potential-free switching contact). Connections see item 5.9.

Data of relay switching contact:

switching voltage max. 42 V

switching current max. 500 mA

permissible load resistance load

inductive load only

with quenching diode

parallel to inductivity

Note: The switching contact is to be shielded by means of an RC-element. On passing over "zero" position of counter, please observe the following:
lag of relay switching (80 ± 50) ms
duration of relay switching

(100 ± 50) ms

5.8

Relais zéro

A l'aide de paramètres, on peut choisir un axe, dont la position zéro au compteur provoque un signal de relais (contact de commutation sans potentiel).

Pour les raccordements voir paragr.

5.9.

Caractéristiques de l'inverseur du relais:

tension de commutation 42 V max.

courant de commutation 500 mA max.

charge admissible charge ohmique

charge inductive uniquement

avec une diode en parallèle

avec l'inductivité

Remarque: Pour l'antiparasitage de

l'inverseur, intercaler un circuit RC.

En passant par la position "zéro" du

compteur, tenir compte des faits sui-

vants:


retard de commutation du relais

(80 ± 50) ms

durée de commutation du relais

(100 ± 50) ms

Relais-Umschaltkontakt
relay switching contact
contact de commutation par relais

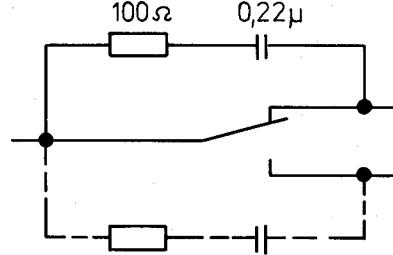

Achtung!

Für den Anschluß an den 12-poligen Stecker ist **unbedingt** ein **ge-schirmtes** Kabel zu verwenden und der Schirm in der Zugentlastung zu klemmen.

Caution!

Use of a **shielded** cable is **absolutely essential** for connection to the 12-pole connector. The shield must be clamped in the strain relief.

Attention:

Pour le raccordement à la fiche à 12 bornes, il est **impératif** d'utiliser un câble **blindé** et de serrer le blindage dans le serrefil d'atténuation de l'effort d'arrachement.

5.9 Steckerbelegungen

5.9.1

**Belegung der 12-pol. Flanschdose
für externe Bedienung**

5.9 Connector layout

5.9.1




**Layout of 12-pole flange socket
for external operation**

5.9

Distribution des raccordements

5.9.1

**Distribution des raccordements sur
embase à 12 plots pour commande
externe**

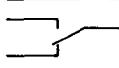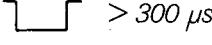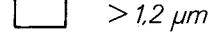Anschluß <i>Contact</i> Raccordement	Signal <i>Signal</i> Signal	Hinweis <i>Note</i> Remarque
1	frei <i>vacant</i> libre	
2		
3		
4	Relais-Umschalt-Kontakt <i>relay-switching contact</i> inverseur de relais	
5		
6		
7	frei <i>vacant</i> libre	
8		
9	Gehäusepotential <i>housing potential</i> potentiel du boîtier	\pm
10	Starten Datenübertragung über Kontakt <i>start data transfer via contact</i> démarrage de la transmission des données par contact	 > 300 μ s
11	0 Volt	
12	Starten Datenübertragung über Impuls <i>start data transfer via pulse</i> démarrage de la transmission des données par impulsion	 > 1.2 μ m

Anschlußdaten der Eingänge 10 und 12:

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V}$$

$$U_{eL} \leq 0,4 \text{ V}$$

$$-I_{el} = 7 \text{ mA}$$

Hinweis:

Alle Aus- und Eingänge dürfen nur an Stromkreise angeschlossen werden, deren Spannung nach VDE 0100/5.73 §8 erzeugt wird (Schutzeinspannung).

5.9.2

**Belegung der 25-pol. Flanschdose
für den Datenausgang**

Connection data for inputs 10 and 12:

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V}$$

$$U_{eL} \leq 0,4 \text{ V}$$

$$-I_{el} = 7 \text{ mA}$$

Note:

All outputs and inputs may only be connected to electric circuits with voltage generated in accordance with West German Standard VDE 0100/5.73 § 8 (protective low voltage).

5.9.2

**Layout of 25-pole flange socket for
data output**

Valeurs de raccordement des entrées 10 et 12;

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V}$$

$$U_{eL} \leq 0,4 \text{ V}$$

$$-I_{el} = 7 \text{ mA}$$

Remarque:

Toutes les sorties et entrées ne doivent être raccordées qu'à des circuits dont la tension est conforme à la norme VDE 0100/5.73 § 8 (faible tension de protection).

5.9.2

**Distribution des raccordements sur
embase à 25 plots pour la sortie
des données**

Anschluß <i>Contact</i> Raccordement	Signal <i>Signal</i> Signal	
1	Gehäusepotential <i>housing potential</i> potentiel du boîtier	
2	TXD	Transmit Data
3	RXD	Receive Data
4	RTS	Request to send
5	CTS	Clear to send
6	DSR	Data set ready
7	Signal GRD	
8...19	frei <i>vacant</i> libre	
20	DTR	Terminal ready

Das Anschlußgerät muß wegen der in diesem Datenausgang verwendeten Fehler-Überwachung auf „Even-Parity“ eingestellt sein.

Ein Datenübertragungs-Kabel Id.Nr. 21602101 kann von HEIDENHAIN bezogen werden.

Due to the error monitoring facility of this data output, the connection unit must be set to "Even-Parity". A data transfer cable Id.-No. 21602101 is available from HEIDENHAIN.

L'appareil de branchement doit être réglé sur "even-parity" à cause de la surveillance d'erreurs prévue dans ces sorties de données.

Un câble de transmission des données est livrable par HEIDENHAIN (No. d'ident. 21602101)

6. Hinweis für Betrieb und Wartung

Austausch von Teilen und Instandsetzung

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden. Auch können Anschlußstellen spannungsführend sein.

Vor einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein, wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist.

Wenn eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Hinweis zur Wiederholungsprüfung

Die Prüfspannung für eine einmalige Wiederholungsprüfung ist auf 1500 V/max. 2 s begrenzt.

Austausch von Sicherungen

Es ist sicherzustellen, daß nur Sicherungen vom angegebenen Typ und der angegebenen Nennstromstärke als Ersatz verwendet werden. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder Kurzschießen des Sicherungshalters ist unzulässig.

Folgende Sicherungen sind zu verwenden:

- Sicherung im Netzsicherungshalter
 - T 0,16 A für 200 – 240 V
 - T 0,315 A für 100 – 140 V
- Sicherungen auf Netzteil
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A
 - T 0,16 A

Fehler und außergewöhnliche Beanspruchungen

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen,
- nach schwerer Transportbeanspruchungen.

Das Gerät ist zur Überprüfung ins Werk oder zur nächsten HEIDENHAIN-Servicestelle zu schicken.

6. Instructions for operation and maintenance

Replacement of parts and repairs

Opening of covers or removal of parts, unless this can be done by hand, might expose live parts. Connection points might also be live.

Prior to repairs or replacement of parts, the unit must be disengaged from all power sources if an opening is required.

In the case that a repair must be carried out with open unit under power, it is absolutely essential that this be done by an expert who is well aware of the danger involved.

Note for repetitive test

The test voltage for a single repetitive test is limited to 1500 V/max. 2 s.

Replacement of fuses

It must be ensured that only fuses of the indicated type and rated voltage are used as replacement. The use of repaired fuses or short-circuiting of the fuse holder is not permissible.

The following fuses are to be used.

- fuse in mains fuse holder
 - T 0,16 A for 200 – 240 V~
 - T 0,315 A for 100 – 140 V~
- fuses on power pack
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A
 - T 0,16 A

Failures and extreme stress conditions

In the case that safe operation is no longer possible, the unit is to be disengaged and safeguarded against unintentional operation. Safe operation is no longer provided if

- the unit is obviously damaged
 - the unit is no longer operational
 - after extended storage under adverse conditions
 - after extreme transport conditions.
- The unit is to be returned for checking to the factory or to the nearest HEIDENHAIN service agency.*

6. Directives pour l'utilisation et l'entretien

Remplacement de pièces et remise en état

Lors de l'enlèvement de pièces de recouvrement ou d'autres pièces, excepté lorsque ceci peut être effectué à la main, des pièces sous tension peuvent devenir accessibles. En outre, des connexions peuvent être sous tension. Avant une remise en état ou un remplacement de pièces nécessitant d'ouvrir l'appareil, celui-ci doit être coupé de toute source de tension. Lorsqu'il est inévitable de réparer l'appareil ouvert sous tension, ceci ne peut être fait que par une personne qualifiée accoutumée à de tels risques.

Remarque concernant le contrôle de sécurité

La tension d'essai pour un contrôle de sécurité unique est limitée à 1500 V/max. 2 s.

Remplacement de fusibles

En cas de remplacement de fusibles, on ne doit utiliser que des fusibles du type et de l'intensité nominale indiqués. Il est inadmissible d'utiliser des fusibles réparés ou de court-circuiter le support de fusible. Il y a lieu d'utiliser les fusibles suivants:

- Fusible dans son support
 - T 0,16 A pour 200 – 240 V
 - T 0,315 A pour 100 – 140 V
- Fusibles sur le circuit d'alimentation
 - T 0,16 A
 - T 0,25 A
 - T 0,25 A
 - T 0,16 A

Pannes et utilisation dans des conditions extrêmes

Lorsque l'on peut supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible, il faut mettre l'appareil hors circuit et le préserver contre une utilisation par inadvertance. Il y a lieu de supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible:

- lorsque l'appareil présente des détériorations visibles
- lorsque l'appareil ne fonctionne plus
- après un stockage prolongé dans des conditions défavorables
- après des détériorations de transport. Envoyer l'appareil à l'usine à Traunreut ou au service après-vente HEIDENHAIN le plus proche pour remise en état.



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

D-8225 Traunreut · Tel. (08669) 31-0