Lotse

TNC 310

**NC-Software
286 140-xx**

**Deutsch (de)
5/2000**

Der Lotse

... ist die Programmier-Hilfe für die HEIDENHAIN-Steuerung TNC 310 in Kurzfassung. Eine vollständige Anleitung zum Programmieren und Bedienen der TNC finden Sie im Benutzer-Handbuch. Dort finden Sie auch Informationen zum zentralen Werkzeugspeicher.

Wichtige Informationen werden im Lotsen mit folgenden Symbolen herausgestellt:

Wichtiger Hinweis!

Warnung: Bei Nichtbeachten Gefahr für Bediener oder Maschine!

Maschine und TNC müssen vom Maschinen-Hersteller für die beschriebene Funktion vorbereitet sein!

Kapitel im Benutzer-Handbuch. Hier finden Sie ausführliche Informationen zum aktuellen Thema.

Dieser Lotse gilt für die TNC 310 mit folgender Software-Nummer:

Steuerung	NC-Software-Nummer
TNC 310	286 140-xx

Inhalt

Grundlagen	4
Konturen anfahren und verlassen	13
Bahnfunktionen	18
Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen	25
Mit Zyklen arbeiten	28
Bohrzyklen	30
Taschen, Zapfen und Nuten	38
Punktemuster	47
Abzeilen	49
Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung	51
Sonder-Zyklen	55
Grafiken und Status-Anzeigen	57
Zusatz-Funktionen M	59

Grundlagen

Programme/Tabellen

Programme und Tabellen speichert die TNC in Dateien.
Die Datei-Bezeichnung besteht aus zwei Komponenten:

3546351.H

Datei-Name

maximale Länge:
8 Zeichen

Datei-Typ

siehe Tabelle rechts

Neues Bearbeitungs-Programm eröffnen

PGM
NAME

- ▶ Neuen Datei-Namen eingeben
- ▶ Klartext-Dialog-Programm eröffnen
- ▶ Maßangaben im Programm wählen (mm oder inch)

BLK
FORM

- ▶ Rohteil (BLK-Form) für Grafik festlegen:
 - ▶ Spindelachse angeben
 - ▶ Koordinaten des MIN-Punktes:
kleinste X-, Y- und Z-Koordinate
 - ▶ Koordinaten des MAX-Punktes:
größte X-, Y- und Z-Koordinate

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

Dateien in der TNC	Datei-Typ
Programme im	
• HEIDENHAIN-Format	.H
Tabelle für	
• Werkzeuge	TOOL.T

Bildschirm-Aufteilung festlegen

Siehe „Einführung, die TNC 310“

► Softkeys zum Festlegen der Bildschirmaufteilung anzeigen

Betriebsart	Bildschirm-Inhalt	
Programmlauf Satzfolge	Programm	PROGRAMM
Programmlauf Einzelsatz	Programm links	PROGRAMM + STATUS PGM
Programm-Test	Progr.-Informationen rechts	PROGRAMM + STATUS PGM
	Programm links	PROGRAMM + STATUS POS.-ANZEIGE
	Zusätzliche Positions-anzeige rechts	PROGRAMM + STATUS WERKZEUG
	Programm links	PROGRAMM + STATUS WERKZEUG
	Werkzeug-Informationen rechts	PROGRAMM + STATUS KOORD.-UMR.
	Programm links	PROGRAMM + STATUS KOORD.-UMR.
	Aktive Koordinaten-Umrechnungen rechts	

Fortsetzung nächste Seite ►

▲ Programm links, Werkzeug-Informationen rechts

Betriebsart	Bildschirm-Inhalt
Programm Einspeichern/ Editieren	Programm <hr/> Programmier-Grafik <hr/> Programm links Programmier-Grafik rechts <hr/> Programm links Grafik zur Unterstützung bei der Zyklus-Definition rechts

Sie können die Bildschirm-Aufteilung nicht ändern in den Betriebsarten Manuell und Positionieren mit Handeingabe.

▲ Programm links, Grafik-Unterstützung rechts

Rechtwinklige Koordinaten – absolut

Die Maßangaben beziehen sich auf den aktuellen Nullpunkt.
Das Werkzeug verfährt **auf** absolute Koordinaten.

In einem NC-Satz programmierbare Achsen

Geradenbewegung: 3 beliebige Achsen

Kreisbewegung: 2 Linear-Achsen einer Ebene

Rechtwinklige Koordinaten – inkremental

Maßangaben beziehen sich auf die letzte programmierte Position des Werkzeugs.

Das Werkzeug verfährt **um** inkrementale Maße.

Kreismittelpunkt und Pol: CC

Der Kreismittelpunkt CC ist einzugeben, um kreisförmige Bahnbewegungen mit der Bahnfunktion C (siehe Seite 17) zu programmieren. CC wird andererseits als Pol für Maßangaben in Polarkoordinaten verwendet.

CC wird in rechtwinkligen Koordinaten festgelegt*.

Ein absolut festgelegter Kreismittelpunkt oder Pol CC bezieht sich immer auf den Werkstück-Bezugspunkt.

Ein inkremental festgelegter Kreismittelpunkt oder Pol CC bezieht sich immer auf die letzte programmierte Position des Werkzeugs.

Winkelbezugsachse

Winkel – wie Polarkoordinaten-Winkel PA und Drehwinkel ROT – beziehen sich auf die Bezugsachse.

Arbeitsebene	Bezugsachse und 0°-Richtung
X/Y	X
Y/Z	Y
Z/X	Z

*Kreismittelpunkt in Polarkoordinaten: Siehe FK-Programmierung

Polarkoordinaten

Maßangaben in Polarkoordinaten beziehen sich auf den Pol CC.
Eine Position wird in der Arbeitsebene festgelegt durch

- Polarkoordinaten-Radius PR = Abstand der Position vom Pol CC
- Polarkoordinaten-Winkel PA = Winkel von der Winkelbezugsachse zur Strecke CC – PR

Inkrementale Maßangaben

Inkrementale Maßangaben in Polarkoordinaten beziehen sich auf die letzte programmierte Position.

Programmieren von Polarkoordinaten

► Bahnfunktion wählen

► P-Taste drücken
► Dialogfragen beantworten

Werkzeuge definieren

Werkzeug-Daten

Jedes Werkzeug wird durch eine Werkzeug-Nummer zwischen 1 und 254 gekennzeichnet.

Werkzeug-Daten eingeben

Die Werkzeug-Daten (Länge L und Radius R) können eingegeben werden:

- in Form einer Werkzeug-Tabelle (zentral, Programm TOOL.T)
- oder
- unmittelbar im Programm mit TOOL DEF-Sätzen (lokal)

TOOL
DEF

- ▶ Werkzeug-Nummer
- ▶ Werkzeug-Länge L
- ▶ Werkzeug-Radius R

- ▶ Die Werkzeug-Länge ist als die Längendifferenz ΔL zum Nullwerkzeug zu programmieren:

$\Delta L > 0$: Werkzeug länger als Nullwerkzeug

$\Delta L < 0$: Werkzeug kürzer als Nullwerkzeug

- ▶ Die tatsächliche Werkzeug-Länge mit einem Voreinstellgerät ermitteln; programmiert wird die ermittelte Länge.

Werkzeug-Daten aufrufen

TOOL
CALL

- ▶ Werkzeug-Nummer
- ▶ Spindelachse parallel: Werkzeug-Achse
- ▶ Spindeldrehzahl S
- ▶ Aufmaß für die Werkzeug-Länge DL (z.B. Verschleiß)
- ▶ Aufmaß für den Werkzeug-Radius DR (z.B. Verschleiß)

3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3

4 TOOL CALL 6 Z S2000 DL+1 DR+0.5

5 L Z+100 R0 FMAX

6 L X-10 Y-10 R0 FMAX M6

Werkzeug-Wechsel

- Beim Anfahren der Werkzeugwechsel-Position auf Kollisionsgefahren achten!
- Drehsinn der Spindel durch M-Funktion festlegen:
M3: Rechtslauf
M4: Linkslauf
- Aufmaße für Werkzeug-Radius oder -Länge maximal $\pm 99,999$ mm!

▼ Aufmaße beim Schaftfräser

Werkzeug-Korrekturen

Bei der Bearbeitung berücksichtigt die TNC Länge L und Radius R des aufgerufenen Werkzeugs.

Längenkorrektur

Beginn der Wirksamkeit:

- ▶ Werkzeug in der Spindelachse verfahren

Ende der Wirksamkeit:

- ▶ Neues Werkzeug oder Werkzeug mit der Länge $L=0$ aufrufen

Radiuskorrektur

Beginn der Wirksamkeit:

- ▶ Werkzeug in der Bearbeitungsebene mit RR oder RL verfahren

Ende der Wirksamkeit:

- ▶ Positioniersatz mit R0 programmieren

Ohne Radiuskorrektur arbeiten (z.B. Bohren):

- ▶ Werkzeug mit R0 verfahren

▼ S = Start; E = Ende

Bezugspunkt-Setzen ohne 3D-Tastsystem

Beim Bezugspunkt-Setzen wird die Anzeige der TNC auf die Koordinaten einer bekannten Werkstück-Position gesetzt:

- ▶ Nullwerkzeug mit bekanntem Radius einwechseln
- ▶ Betriebsart Manueller Betrieb oder EL. Handrad wählen
- ▶ Bezugsfläche in der Werkzeugachse ankratzen und Werkzeug-Länge eingeben
- ▶ Bezugsflächen in der Bearbeitungs-Ebene ankratzen und Position des Werkzeug-Mittelpunkts eingeben

Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem

Besonders schnell, einfach und genau erfolgt das Bezugspunkt-Setzen mit einem HEIDENHAIN 3D-Tastsystem.

Folgende Antast-Funktionen stehen in den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad zur Verfügung:

Grunddrehung

Bezugspunkt-Setzen in einer beliebigen Achse

Ecke als Bezugspunkt setzen

Kreismittelpunkt als Bezugspunkt setzen

Konturen anfahren und verlassen

Startpunkt P_S

P_S liegt außerhalb der Kontur und muß ohne Radiuskorrektur angefahren werden.

Hilfspunkt P_H

P_H liegt außerhalb der Kontur und wird von der TNC errechnet.

Die TNC verfährt das Werkzeug vom Startpunkt P_S zum Hilfspunkt P_H im zuletzt programmierten Vorschub!

Erster Konturpunkt P_A und letzter Konturpunkt P_E

Der erste Konturpunkt P_A wird im APPR-Satz (engl: approach = anfahren) programmiert. Der letzte Konturpunkt wird wie gewohnt programmiert.

Endpunkt P_N

P_N liegt außerhalb der Kontur und ergibt sich aus dem DEP-Satz (engl: depart = verlassen). P_N wird automatisch mit R0 angefahren.

Bahnfunktionen beim Anfahren und Verlassen

APPR
DEP ▶ Softkey mit der gewünschten Bahnfunktion drücken:

Gerade mit tangentialem Anschluß

Gerade senkrecht zum Konturpunkt

Kreisbahn mit tangentialem Anschluß

Geradenstück mit tangentialem Übergangskreis an die Kontur

- Radiuskorrektur im APPR-Satz programmieren!
- DEP-Sätze setzen die Radiuskorrektur auf R0!

Anfahren auf einer Geraden mit tangenalem Anschluß

- ▶ Koordinaten für ersten Konturpunkt P_A
- ▶ Abstand Länge zwischen P_H und P_A
LEN > 0 eingeben
- ▶ Radiuskorrektur RR/RL

```
7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3
8 APPR LT X+20 Y+20 LEN 15 RR F100
9 L X+35 Y+35
```

Anfahren auf einer Geraden senkrecht zum ersten Konturpunkt

- ▶ Koordinaten für ersten Konturpunkt P_A
- ▶ Abstand Länge zwischen P_H und P_A
LEN > 0 eingeben
- ▶ Radiuskorrektur RR/RL

```
7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3
8 APPR LN X+10 Y+20 LEN 15 RR F100
9 L X+35 Y+35
```

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluß

- ▶ Koordinaten für ersten Konturpunkt P_A
- ▶ Radius R
 $R > 0$ eingeben
- ▶ Mittelpunktswinkel CCA
 $CCA > 0$ eingeben
- ▶ Radiuskorrektur RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR CT X+10 Y+20 CCA 180 R10 RR F100

9 L X+20 Y+35

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluß an Kontur und Geradenstück

- ▶ Koordinaten für ersten Konturpunkt P_A
- ▶ Radius R
 $R > 0$ eingeben
- ▶ Radiuskorrektur RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LCT X+10 Y+20 R10 RR F100

9 L X+20 Y+35

Wegfahren auf einer Geraden mit tangenalem Anschluß

▶ Abstand Länge zwischen P_E und P_N
 $LEN > 0$ eingeben

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F100

25 DEP LT LEN 12.5 F100 M2

Wegfahren auf einer Geraden senkrecht zum letzten Konturpunkt

▶ Abstand Länge zwischen P_E und P_N
 $LEN > 0$ eingeben

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F100

25 DEP LN LEN+20 F100 M2

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluß

- ▶ Radius R
R > 0 eingeben
- ▶ Mittelpunktswinkel CCA

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F10

25 DEP CT CCA 180 R+8 F100 M2

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluß an die Kontur und Geradenstück

- ▶ Koordinaten des Endpunkts P_N
- ▶ Radius R
R > 0 eingeben

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F100

25 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100 M2

Bahnfunktionen für Positioniersätze

Siehe „Programmieren: Konturen programmieren“.

Vereinbarung

Für die Programmierung der Werkzeug-Bewegung wird grundsätzlich angenommen, daß sich das Werkzeug bewegt und das Werkstück stillsteht.

Eingabe der Ziel-Positionen

Ziel-Positionen können in rechtwinkligen oder Polarkoordinaten eingegeben werden – sowohl absolut als auch inkremental, oder gemischt absolut und inkremental.

Angaben im Positioniersatz

Ein vollständiger Positioniersatz enthält folgende Angaben:

- Bahnfunktion
- Koordinaten des Konturelement-Endpunkts (Ziel-Position)
- Radiuskorrektur RR/RL/RO
- Vorschub F
- Zusatz-Funktion M

Werkzeug zu Beginn eines Bearbeitungsprogramms so vorpositionieren, daß eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück ausgeschlossen ist!

Bahnfunktionen

Gerade

Seite 19

Fase zwischen zwei Geraden

Seite 20

Ecken-Runden

Seite 20

Kreismittelpunkt oder
Pol-Koordinaten eingeben

Seite 21

Kreisbahn um Kreismittel-
punkt CC

Seite 21

**Kreisbahn mit Radius-
Angabe**

Seite 22

**Kreisbahn mit
tangentelem Anschluß** an
vorangehendes Konturelement

Seite 23

Gerade

- ▶ Koordinaten des Geraden-Endpunkts
- ▶ Radiuskorrektur RR/RL/R0
- ▶ Vorschub F
- ▶ Zusatz-Funktion M

Mit rechtwinkligen Koordinaten:

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10

Mit Polarkoordinaten:

12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

- Pol CC festlegen, bevor Polarkoordinaten programmiert werden!
- Pol CC nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren!
- Pol CC ist solange wirksam, bis ein neuer Pol CC festgelegt wird!

Fase zwischen zwei Geraden einfügen

- ▶ Länge des Fasen-Abschnitts
- ▶ Vorschub F für die Fase

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12

10 L IX+5 Y+0

- Kontur nicht mit einem CHF-Satz beginnen!
- Die Radiuskorrektur vor und nach dem CHF-Satz muß gleich sein!
- Die Fase muß mit dem aufgerufenen Werkzeug ausführbar sein!

Ecken-Runden

Kreisbogen-Anfang und -Ende bilden tangentielle Übergänge mit dem vorhergehenden und nachfolgenden Konturelement.

- ▶ Radius R des Kreisbogens
- ▶ Vorschub F für das Ecken-Runden

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

- Der Rundungskreis muß mit dem aufgerufenen Werkzeug ausführbar sein!

Kreisbahn um Kreismittelpunkt CC

► Koordinaten des Kreismittelpunkts CC

► Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts
► Drehsinn DR

Mit C und CP kann ein Vollkreis in einem Satz programmiert werden.

Mit rechtwinkligen Koordinaten:

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

Mit Polarkoordinaten:

```
18 CC X+25 Y+25
```

```
19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3
```

```
20 CP PA+180 DR+
```

- Pol CC festlegen, bevor Polarkoordinaten programmiert werden!
- Pol CC nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren!
- Pol CC ist solange wirksam, bis ein neuer Pol CC festgelegt wird!
- Kreis-Endpunkt wird nur mit PA festgelegt!

Kreisbahn CR mit Radius-Angabe

- ▶ Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts
- ▶ Radius R
 - großer Kreisbogen: $ZW > 180$, R negativ
 - kleiner Kreisbogen: $ZW < 180$, R positiv
- ▶ Drehsinn DR

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3 Kreisbogen-Startpunkt

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- Bogen ① oder

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ Bogen ②

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3 Kreisbogen-Startpunkt

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- Bogen ③ oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ Bogen ④

▲ Bogen ① und ②

▼ Bogen ③ und ④

Kreisbahn CT mit tangenalem Anschluß

- ▶ Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts
- ▶ Radius-Korrektur RR/RL/R0
- ▶ Vorschub F
- ▶ Zusatz-Funktion M

Mit rechtwinkligen Koordinaten:

5 L X+0 Y+25 RL F250 M3

6 L X+25 Y+30

7 CT X+45 Y+20

8 L Y+0

Mit Polarkoordinaten:

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

- Pol CC festlegen, bevor Polarkoordinaten programmiert werden!
- Pol CC nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren!
- Pol CC ist solange wirksam, bis ein neuer Pol CC festgelegt wird!

Schraubenlinie (nur in Polarkoordinaten)

Berechnungen (Fräsrichtung von unten nach oben)

Anzahl Gänge: $n = \text{Gewindegänge} + \text{Gangüberlauf am Gewinde-Anfang und -Ende}$

Gesamthöhe: $h = \text{Steigung } P \times \text{Anzahl der Gänge } n$

Inkr. Polark.-winkel: $IPA = \text{Anzahl der Gänge } n \times 360^\circ$

Anfangswinkel: $PA = \text{Winkel für Gewinde-Anfang} + \text{Winkel für Gangüberlauf}$

Anfangskoordinate: $Z = \text{Steigung } P \times (\text{Gewindegänge} + \text{Gangüberlauf am Gewinde-Anfang})$

Form der Schraubenlinie

Innengewinde	Arbeitsrichtung	Drehsinn	Radiuskorrektur
rechtsgängig	Z+	DR+	RL
linksgängig	Z+	DR-	RR
rechtsgängig	Z-	DR-	RR
linksgängig	Z-	DR+	RL

Außengewinde

rechtsgängig	Z+	DR+	RR
linksgängig	Z+	DR-	RL
rechtsgängig	Z-	DR-	RL
linksgängig	Z-	DR+	RR

Gewinde M6 x 1mm mit 5 Gängen:

12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- RL F50

Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen

Einmal programmierte Bearbeitungsschritte lassen sich mit Unterprogrammen und Programmteil-Wiederholungen wiederholt ausführen.

Arbeiten mit Unterprogrammen

- 1 Das Hauptprogramm läuft bis zum Unterprogramm-Aufruf CALL LBL1 ab
- 2 Anschließend wird das Unterprogramm – durch LBL1 gekennzeichnet – bis zum Unterprogramm-Ende LBL0 ausgeführt
- 3 Das Hauptprogramm wird fortgesetzt

Unterprogramme hinter das Hauptprogramm-Ende stellen (M2)!

- Dialogfrage REP mit NO ENT beantworten!
- CALL LBL0 ist unzulässig!

Arbeiten mit Programmteil-Wiederholungen

- 1 Das Hauptprogramm läuft bis zum Aufruf der Programmteil-Wiederholung CALL LBL1 REP2/2 ab
- 2 Der Programmteil zwischen LBL1 und CALL LBL1 REP2/2 wird so oft wiederholt, wie unter REP angegeben ist
- 3 Nach der letzten Wiederholung wird das Hauptprogramm fortgesetzt

Das zu wiederholende Programmteil wird also einmal öfter ausgeführt, als Wiederholungen programmiert sind!

◆ S = Sprung; R = Rücksprung

Verschachtelte Unterprogramme: Unterprogramm im Unterprogramm

- 1 Das Hauptprogramm läuft bis zum ersten Unterprogramm-Aufruf CALL LBL1 ab
- 2 Unterprogramm 1 wird bis zum zweiten Unterprogramm-Aufruf CALL LBL2 ausgeführt
- 3 Unterprogramm 2 läuft bis zum Unterprogramm-Ende ab
- 4 Unterprogramm 1 wird fortgeführt und läuft bis zu seinem Ende ab
- 5 Das Hauptprogramm wird fortgeführt

- Ein Unterprogramm darf sich nicht selbst aufrufen!
- Unterprogramme können bis zu maximal 8 Ebenen verschachtelt werden.

S = Sprung; R = Rücksprung ►

Beliebiges Programm als Unterprogramm

- 1 Aufrufendes Hauptprogramm 1 läuft bis zum Aufruf
CALL PGM 21 ab
- 2 Aufgerufenes Programm 21 wird vollständig ausgeführt
- 3 Aufrufendes Hauptprogramm 1 wird fortgeführt

Das **aufgerufene** Programm darf nicht durch M2 oder M30 beendet werden!

▲ S = Sprung; R = Rücksprung

Mit Zyklen arbeiten

Häufig wiederkehrende Bearbeitungen sind in der TNC als Zyklen gespeichert. Auch Koordinaten-Umrechnungen und einige Sonderfunktionen stehen als Zyklen zur Verfügung.

- Die Maßangaben in der Werkzeug-Achse wirken immer inkremental, auch ohne Kennzeichnung per I-Taste!
- Das Vorzeichen des Zyklusparameters TIEFE legt die Bearbeitungs-Richtung fest!

Beispiel

6 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN

7 CYCL DEF 1.1 ABST 2

8 CYCL DEF 1.2 TIEFE -15

9 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG 10

...

Vorschübe werden in mm/min angegeben, die Verweilzeit in Sekunden.

Zyklen definieren

CYCL
DEF

► Gewünschten Zyklus wählen:

BOHREN

► Zyklengruppe wählen

201

► Zyklus wählen

Bohrzyklen

1	TIEFBOHREN	Seite 30
200	BOHREN	Seite 31
201	REIBEN	Seite 32
202	AUSDREHEN	Seite 33
203	UNIVERSAL-BOHREN	Seite 34
204	RÜCKWÄRTS-SENKEN	Seite 35
2	GEWINDEBOHREN	Seite 36
17	GEW.-BOHREN GS	Seite 37

Taschen, Zapfen und Nuten

4	TASCHENFRÄSEN	Seite 38
212	TASCHE SCHLICHTEN	Seite 39
213	ZAPFEN SCHLICHTEN	Seite 40
5	KREISTASCHE	Seite 41
214	KREISTASCHE SCHLICHTEN	Seite 42
215	KREISZAPFEN SCHLICHTEN	Seite 43
3	NUTEN-FRÄSEN	Seite 44
210	NUT PENDELND	Seite 45
211	RUNDE NUT	Seite 46

Punktemuster

220	PUNKTEMUSTER AUF KREIS	Seite 47
221	PUNKTEMUSTER AUF LINIEN	Seite 48

Abzeilen

230	ABZEILEN	Seite 49
231	REGELFLÄCHE	Seite 50

Fortsetzung nächste Seite ►

Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung

7	NULLPUNKT	Seite 51
8	SPIEGELN	Seite 52
10	DREHUNG	Seite 53
11	MASSFAKTOR	Seite 54

Sonder-Zyklen

9	VERWEILZEIT	Seite 55
12	PGM CALL	Seite 55
13	ORIENTIERUNG	Seite 56

Grafische Unterstützung bei der Programmierung von Zyklen

Die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + HILFSBILD wählen!

Die TNC unterstützt Sie bei der Zyklus-Definition durch grafische Darstellung der Eingabeparameter.

Zyklen aufrufen

Die folgenden Zyklen wirken ab ihrer Definition im Bearbeitungsprogramm:

- Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung
- Zyklus VERWEILZEIT
- der SL-Zyklus KONTUR
- Punktemuster

Alle anderen Zyklen wirken nach dem Aufruf mit

- CYCL CALL: wirkt satzweise
- M99: wirkt satzweise
- M89: wirkt modal (abhängig von Maschinen-Parametern)

Bohrzyklen

TIEFBOHREN (1)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 1 TIEFBOHREN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Bohrtiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Bohrungsgrund: B
 - ▶ Zustell-Tiefe: C
 - ▶ Verweilzeit in Sekunden
 - ▶ Vorschub F

Bei Bohrtiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Bohrtiefe.

```
6 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
```

```
7 CYCL DEF 1.1 ABST 2
```

```
8 CYCL DEF 1.2 TIEFE -15
```

```
9 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG 7.5
```

```
10 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT 1
```

```
11 CYCL DEF 1.5 F80
```

```
12 L Z+100 R0 FMAX M6
```

```
13 L X+30 Y+20 FMAX M3
```

```
14 L Z+2 FMAX M99
```

```
15 L X+80 Y+50 FMAX M99
```

```
16 L Z+100 FMAX M2
```

BOHREN (200)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 200 BOHREN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Bohrungsgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Verweilzeit oben: Q210
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse automatisch vor. Bei Tiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Tiefe .

11 CYCL DEF 200 BOHREN

Q200 = 2 ;SICHERHEITS-ABST.

Q201 = -15 ;TIEFE

Q206 = 250 ;VORSCHUB TIEFENZUST.

Q202 = 5 ;ZUSTELL-TIEFE

Q210 = 0 ;VERWEILZEIT OBEN

Q203 = +0 ;KOOR. OBERFLÄCHE

Q204 = 100 ;2. SICHERHEITS-ABST.

12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 CYCL CALL

15 L X+80 Y+50 FMAX M99

16 L Z+100 FMAX M2

REIBEN (201)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 201 REIBEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Bohrungsgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Verweilzeit unten: Q211
 - ▶ Vorschub Rückzug: Q208
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse automatisch vor.

11 CYCL DEF 201 REIBEN

Q200 = 2 ;SICHERHEITS-ABST.

Q201 = -15 ;TIEFE

Q206 = 100 ;F VORSCHUB TIEFENZUST.

Q211 = 0,5 ;VERWEILZEIT UNTEN

Q208 = 250 ;F RUECKZUG

Q203 = +0 ;KOOR. OBERFLÄCHE

Q204 = 100 ;2. SICHERHEITS-ABST.

12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 CYCL CALL

15 L X+80 Y+50 FMAX M99

16 L Z+100 FMAX M2

AUSDREHEN (202)

Kollisionsgefahr! Freifahr-Richtung so wählen, daß das Werkzeug vom Bohrungsrand wegfährt!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 202 AUSDREHEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Bohrungsgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Verweilzeit unten: Q211
 - ▶ Vorschub Rückzug: Q208
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Freifahr-Richtung (0/1/2/3/4) am Bohrungsgrund: Q214

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse automatisch vor.

11 CYCL DEF 202 AUSDREHEN

Q200 = 2 ;SICHERHEITS-ABST.

Q201 = -15 ;TIEFE

Q206 = 100 ;F VORSCHUB TIEFENZUST.

Q211 = 0,5 ;VERWEILZEIT UNTEN

Q208 = 250 ;F RUECKZUG

Q203 = +0 ;KOOR. OBERFLÄCHE

Q204 = 100 ;2. SICHERHEITS-ABSTAND

Q214 = 1 ;FREIFAHR-RICHTUNG

12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 CYCL CALL

15 L X+80 Y+50 FMAX M99

16 L Z+100 FMAX M2

UNIVERSAL-BOHREN (203)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 203 UNIVERSAL- BOHREN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Bohrungsgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Verweilzeit oben: Q210
 - ▶ Verweilzeit unten: Q211
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Abnahmebetrag nach jeder Zustellung: Q212
 - ▶ Anz. Spanbrüche bis Rückzug: Q213
 - ▶ Minimale Zustell-Tiefe falls Abnahmebetrag eingegeben: Q205
 - ▶ Vorschub Rückzug: Q208

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse automatisch vor. Bei Tiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Tiefe .

RUECKWAERTS-SENKEN (204)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 204 RUECKWAERTS-SENKEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe Senken: Q249
 - ▶ Materialstärke: Q250
 - ▶ Exzentermaß: Q251
 - ▶ Schneidenhöhe: Q252
 - ▶ Vorschub Vorpositionieren: Q253
 - ▶ Vorschub Senken: Q254
 - ▶ Verweilzeit am Senkungsgrund: Q255
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Freifahrrichtung (0/1/2/3/4): Q214

- Kollisionsgefahr! Freifahr-Richtung so wählen, daß das Werkzeug vom Bohrungsgrund wegfährt!
- Zyklus nur mit Rückwärts-Bohrstangen verwenden!

11 CYCL DEF 204 RUECKKW. -SENKEN

Q200 = 2 ; SICHERHEITS-ABST.

Q249 = +5 ; TIEFE SENKUNG

Q250 = 20 ; MATERIALSTAERKE

Q251 = 3,5 ; EXZENTERMASS

Q252 = 15 ; SCHNEIDENHOEHE

Q253 = 750 ; VORSCHUB VORPOS.

Q254 = 200 ; VORSCHUB SENKEN

Q255 = 0,5 ; VERWEILZEIT

Q203 = +0 ; KOOR. OBERFLAECHE

Q204 = 50 ; 2. SICHERHEITS-ABST.

Q214 = 1 ; FREIFAHR-RICHTUNG

GEWINDEBOHREN mit Ausgleichsfutter (2)

- ▶ Längenausgleichsfutter einwechseln
- ▶ CYCL DEF: Zyklus 2 GEWINDEBOHREN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Bohrtiefe: Gewindelänge = Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Gewinde-Ende: B
 - ▶ Verweilzeit in Sekunden: Wert zwischen 0 und 0,5 Sekunden
 - ▶ Vorschub F = Spindeldrehzahl S x Gewindesteigung P

Für Rechtsgewinde ist die Spindel mit M3 zu aktivieren, für Linksgewinde mit M4!

```
25 CYCL DEF 2.0 GEWINDEBOHREN
```

```
26 CYCL DEF 2.1 ABST 3
```

```
27 CYCL DEF 2.2 TIEFE -20
```

```
28 CYCL DEF 2.3 V.ZEIT 0.4
```

```
29 CYCL DEF 2.4 F100
```

```
30 L Z+100 R0 FMAX M6
```

```
31 L X+50 Y+20 FMAX M3
```

```
32 L Z+3 FMAX M99
```

GEWINDEBOHREN GS* (17) ohne Ausgleichsfutter

- Maschine und TNC müssen vom Hersteller für das Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter vorbereitet sein!
- Bearbeitung wird mit geregelter Spindel ausgeführt!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 17 GEWINDEBOHREN GS wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Bohrtiefe: Gewindelänge = Abstand zwischen Werkstückoberfläche und Gewinde-Ende: B
 - ▶ Gewindesteigung: C
 - Das Vorzeichen legt Rechts- und Linksgewinde fest:
 - Rechtsgewinde: +
 - Linksgewinde: -

* Geregelter Spindel

Taschen, Zapfen und Nuten

TASCHENFRAESEN (4)

Der Zyklus erfordert einen Fräser mit Stirnzahn über Mitte schneidend (DIN 844) oder Vorbohren in Taschenmitte!

Der Fräser beginnt mit der positiven Achsrichtung der längeren Seite und bei quadratischen Taschen, in positiver Y-Richtung.

- ▶ Vorpositionieren über Taschenmitte mit Radiuskorrektur **R0**
- ▶ CYCL DEF: Zyklus 4 TASCHENFRAESEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Frästiefe: Tiefe der Tasche: B
 - ▶ Zustell-Tiefe: C
 - ▶ Vorschub Tiefenzustellung
 - ▶ 1. Seiten-Länge: Länge der Tasche, parallel zur ersten Hauptachse der Bearbeitungsebene: D
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Breite der Tasche, Vorzeichen immer positiv: E
 - ▶ Vorschub
 - ▶ Drehung im Uhrzeigersinn: DR-
Gleichlauf-Fräsen bei M3: DR+
Gegenlauf-Fräsen bei M3: DR-

12 CYCL DEF 4.0 TASCHENFRAESEN

13 CYCL DEF 4.1 ABST 2

14 CYCL DEF 4.2 TIEFE -10

15 CYCL DEF 4.3 ZUSTLG 4 F80

16 CYCL DEF 4.4 X+80

17 CYCL DEF 4.5 Y+40

18 CYCL DEF 4.6 F100 DR+

19 L Z+100 R0 FMAX M6

20 L X+60 Y+35 FMAX M3

21 L Z+2 FMAX M99

ZAPFEN SCHLICHTEN (213)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 213 ZAPFEN SCHLICHTEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Zapfengrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ 1. Seiten-Länge: Q218
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Q219
 - ▶ Eckenradius: Q220
 - ▶ Aufmaß 1. Achse: Q221

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor. Bei Tiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Tiefe.

KREISTASCHE (5)

Der Zyklus erfordert einen Fräser mit Stirnzahn über Mitte schneidend (DIN 844) oder Vorbohren in Taschenmitte!

- ▶ Vorpositionieren über Taschenmitte mit Radiuskorrektur **R0**
- ▶ CYCL DEF: Zyklus 5 wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Frästiefe: Tiefe der Tasche: B
 - ▶ Zustell-Tiefe: C
 - ▶ Vorschub Tiefenzustellung
 - ▶ Kreisradius R: Radius der Kreistasche
 - ▶ Vorschub
 - ▶ Drehung im Uhrzeigersinn: DR-
Gleichlauf-Fräsen bei M3: DR+
Gegenlauf-Fräsen bei M3: DR-

17 CYCL DEF 5.0 KREISTASCHE

18 CYCL DEF 5.1 ABST 2

19 CYCL DEF 5.2 TIEFE -12

20 CYCL DEF 5.3 ZUSTLG 6 F80

21 CYCL DEF 5.4 RADIUS 35

22 CYCL DEF 5.5 F100 DR+

23 L Z+100 R0 FMAX M6

24 L X+60 Y+50 FMAX M3

25 L Z+2 FMAX M9

KREISTASCHE SCHLICHTEN (214)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 214 KREISTASCHE SCHLICHTEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Taschengrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ Rohteil-Durchmesser: Q222
 - ▶ Fertigteil-Durchmesser: Q223

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor. Bei Tiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Tiefe.

KREISZAPFEN SCHLICHTEN (215)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 215 KREISZAPFEN SCHLICHTEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Zapfengrund: Q201
 - ▶ Vorschub Tiefe: Q206
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ Rohteil-Durchmesser: Q222
 - ▶ Fertigteil-Durchmesser: Q223

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor. Bei Tiefe größer oder gleich Zustell-Tiefe verfährt das Werkzeug in einem Arbeitsgang auf Tiefe .

NUTENFRAESEN (3)

- Der Zyklus erfordert einen Fräser mit Stirnzahn über Mitte schneidend (DIN 844) oder Vorbohren am Startpunkt!
- Der Fräserdurchmesser darf nicht größer als die Nutbreite und nicht kleiner als die Hälfte der Nutbreite sein!

- ▶ Vorpositionieren in die Mitte der Nut und um den Werkzeug-Radius versetzt in die Nut mit Radiuskorrektur **R0**
- ▶ CYCL DEF: Zyklus 3 NUTENFRAESEN wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: A
 - ▶ Frästiefe: Tiefe der Nut: B
 - ▶ Zustell-Tiefe: C
 - ▶ Vorschub Tiefenzustellung: Verfahrensgeschwindigkeit beim Einstechen
 - ▶ 1. Seiten-Länge: Länge der Nut: D
Erste Schnitttrichtung durch Vorzeichen festlegen
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Breite der Nut: E
 - ▶ Vorschub (zum Fräsen)

```

10 TOOL DEF 1 L+0 R+6
11 TOOL CALL 1 Z S1500
12 CYCL DEF 3.0 NUTENFRAESEN
13 CYCL DEF 3.1 ABST 2
14 CYCL DEF 3.2 TIEFE -15
15 CYCL DEF 3.3 ZUSTLG 5 F80
16 CYCL DEF 3.4 X+50
17 CYCL DEF 3.5 Y+15
18 CYCL DEF 3.6 F120
19 L Z+100 R0 FMAX M6
20 L X+16 Y+25 R0 FMAX M3
21 L Z+2 M99
  
```

NUT PENDELND (210)

Der Fräserdurchmesser darf nicht größer als die Nutbreite und nicht kleiner als ein Drittel der Nutbreite sein!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 210 NUT PENDELND wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Nutgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Bearbeitungs-Umfang (0/1/2): Schruppen und Schlichten, nur Schruppen oder nur Schlichten: Q215
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ 1. Seiten-Länge: Q218
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Q219
 - ▶ Drehwinkel um den die gesamte Nut gedreht wird: Q224

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor. Beim Schruppen taucht das Werkzeug pendelnd von einem zum anderen Nutende ins Material ein.

RUNDE NUT (211)

Der Fräserdurchmesser darf nicht größer als die Nutbreite und nicht kleiner als ein Drittel der Nutbreite sein!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 211 RUNDE NUT wählen
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Tiefe: Abstand Werkstückoberfläche – Nutgrund: Q201
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Zustell-Tiefe: Q202
 - ▶ Bearbeitungs-Umfang (0/1/2): Schrappen und Schlichten, nur Schrappen oder nur Schlichten: Q215
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ Teilkreis-Durchmesser: Q244
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Q219
 - ▶ Startwinkel der Nut: Q245
 - ▶ Öffnungs-Winkel der Nut: Q248

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor. Beim Schrappen taucht das Werkzeug mit einer HELIX-Bewegung pendelnd von einem zum anderen Nutende ins Material ein. Vorbohren ist daher nicht erforderlich.

Punktemuster

PUNKTEMUSTER AUF KREIS (220)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 220 PUNKTEMUSTER AUF KREIS wählen
 - ▶ Mitte 1. Achse: Q216
 - ▶ Mitte 2. Achse: Q217
 - ▶ Teilkreis-Durchmesser: Q244
 - ▶ Startwinkel: Q245
 - ▶ Endwinkel: Q246
 - ▶ Winkelschritt: Q247
 - ▶ Anzahl Bearbeitungen: Q241
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204

- Zyklus 220 PUNKTEMUSTER AUF KREIS wirkt ab seiner Definition!
- Zyklus 220 ruft automatisch den zuletzt definierten Bearbeitungs-Zyklus.!
- Mit Zyklus 220 können Sie folgende Zyklen kombinieren: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 200, 201, 202, 203, 204, 212, 213, 214, 215
- Sicherheits-Abstand, Koord. Werkstück-Oberfläche und 2. Sicherheits-Abstand wirken immer aus Zyklus 220!

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor.

PUNKTEMUSTER AUF LINIEN (221)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 221 PUNKTEMUSTER AUF LINIEN wählen
 - ▶ Startpunkt 1. Achse: Q225
 - ▶ Startpunkt 2. Achse: Q226
 - ▶ Abstand 1. Achse: Q237
 - ▶ Abstand 2. Achse: Q238
 - ▶ Anzahl Spalten: Q242
 - ▶ Anzahl Zeilen: Q243
 - ▶ Drehlage: Q224
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200
 - ▶ Koord. Werkstück-Oberfläche: Q203
 - ▶ 2. Sicherheits-Abstand: Q204

- Zyklus 221 PUNKTEMUSTER AUF LINIEN wirkt ab seiner Definition!
- Zyklus 221 ruft automatisch den zuletzt definierten Bearbeitungs-Zyklus.!
- Mit Zyklus 221 können Sie folgende Zyklen kombinieren: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 200, 201, 202, 203, 204, 212, 213, 214, 215
- Sicherheits-Abstand, Koord. Werkstück-Oberfläche und 2. Sicherheits-Abstand wirken immer aus Zyklus 221!

Die TNC positioniert das Werkzeug in der Werkzeug-Achse und in der Bearbeitungsebene automatisch vor.

Abzeilen

ABZEILEN (230)

Die TNC positioniert das Werkzeug – ausgehend von der aktuellen Position – zunächst in der Bearbeitungsebene und anschließend in der Werkzeug-Achse auf den Startpunkt. Werkzeug so vorpositionieren, daß keine Kollision mit Werkstück oder Spannmitteln erfolgen kann!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 230 ABZEILEN wählen
 - ▶ Startpunkt 1. Achse: Q225
 - ▶ Startpunkt 2. Achse: Q226
 - ▶ Startpunkt 3. Achse: Q227
 - ▶ 1. Seiten-Länge: Q218
 - ▶ 2. Seiten-Länge: Q219
 - ▶ Anzahl Schnitte: Q240
 - ▶ Vorschub Tiefenzustellung: Q206
 - ▶ Vorschub Fräsen: Q207
 - ▶ Vorschub quer: Q209
 - ▶ Sicherheits-Abstand: Q200

REGELFLÄCHE (231)

Die TNC positioniert das Werkzeug – ausgehend von der aktuellen Position – zunächst in der Bearbeitungsebene und anschließend in der Werkzeug-Achse auf den Startpunkt (Punkt 1). Werkzeug so vorpositionieren, daß keine Kollision mit Werkstück oder Spannmitteln erfolgen kann!

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 231 REGELFLAECHE wählen
- ▶ Startpunkt 1. Achse: Q225
- ▶ Startpunkt 2. Achse: Q226
- ▶ Startpunkt 3. Achse: Q227
- ▶ 2. Punkt 1. Achse: Q228
- ▶ 2. Punkt 2. Achse: Q229
- ▶ 2. Punkt 3. Achse: Q230
- ▶ 3. Punkt 1. Achse: Q231
- ▶ 3. Punkt 2. Achse: Q232
- ▶ 3. Punkt 3. Achse: Q233
- ▶ 4. Punkt 1. Achse: Q234
- ▶ 4. Punkt 2. Achse: Q235
- ▶ 4. Punkt 3. Achse: Q236
- ▶ Anzahl Schnitte: Q240
- ▶ Vorschub Fräsen: Q207

Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung

Mit den Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung lassen sich Konturen

• verschieben	Zyklus 7 NULLPUNKT
• spiegeln	Zyklus 8 SPIEGELN
• drehen (in der Ebene)	Zyklus 10 DREHUNG
• verkleinern/vergrößern	Zyklus 11 MASSFAKTOR

Die Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung sind nach ihrer Definition solange wirksam, bis sie zurückgesetzt oder neu definiert werden. Die ursprüngliche Kontur sollte in einem Unterprogramm festgelegt sein. Eingabe-Werte können sowohl absolut als auch inkremental angegeben werden.

NULLPUNKT-VERSCHIEBUNG

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 7 NULLPUNKT-VERSCHIEBUNG wählen
 - ▶ Koordinaten des neuen Nullpunkts eingeben

Nullpunktverschiebung rücksetzen: Erneute Zyklus-Definition mit Eingabewerten 0

9 CALL LBL1	Bearbeitungs-Unterprogramm aufrufen
10 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT	
11 CYCL DEF 7.1 X+60	
12 CYCL DEF 7.2 Y+40	
13 CALL LBL1	Bearbeitungs-Unterprogramm aufrufen

Nullpunkt-Verschiebung vor anderen Koordinaten-Umrechnungen durchführen!

SPIEGELN (8)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 8 SPIEGELN wählen
 - ▶ Gespiegelte Achse eingeben: X oder Y bzw. X und Y

SPIEGELN rücksetzen: Erneute Zyklus-Definition mit Eingabe NO ENT

```

15 CALL LBL1
16 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
17 CYCL DEF 7.1 X+60
18 CYCL DEF 7.2 Y+40
19 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
20 CYCL DEF 8.1 Y
21 CALL LBL1
    
```

- Die Werkzeug-Achse kann nicht gespiegelt werden!
- Der Zyklus spiegelt immer die Original-Kontur (hier im Beispiel im Unterprogramm LBL1 abgelegt)!

DREHUNG (10)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 10 DREHUNG wählen
 - ▶ Drehwinkel eingeben:
 - Eingabebereich -360° bis $+360^\circ$
 - Bezugsachse für den Drehwinkel

Arbeitsebene	Bezugsachse und 0° -Richtung
X/Y	X
Y/Z	Y
Z/X	Z

DREHUNG rücksetzen: Erneute Zyklus-Definition mit Drehwinkel 0

12	CALL LBL1
13	CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
14	CYCL DEF 7.1 X+60
15	CYCL DEF 7.2 Y+40
16	CYCL DEF 10.0 DREHUNG
17	CYCL DEF 10.1 ROT+35
18	CALL LBL1

MASSFAKTOR (11)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 11 MASSFAKTOR wählen
 - ▶ Maßfaktor SCL (engl: scale = Maßstab) eingeben:
 - Eingabebereich 0,000001 bis 99,999999:
 - Verkleinern ... SCL < 1
 - Vergrößern ... SCL > 1

MASSFAKTOR rücksetzen: Erneute Zyklus-Definition mit SCL1

```

11 CALL LBL1
12 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 MASSFAKTOR
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL1
    
```

MASSFAKTOR wirkt in der Bearbeitungsebene oder in den drei Hauptachsen (abhängig vom Maschinenparameter 7410)!

Sonder-Zyklen

VERWEILZEIT (9)

Der Programmlauf wird für die Dauer der VERWEILZEIT angehalten.

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 9 VERWEILZEIT wählen
 - ▶ Verweilzeit in Sekunden eingeben

```
48 CYCL DEF 9.0 VERWEILZEIT
```

```
49 CYCL DEF 9.1 V.ZEIT 0.5
```

PGM CALL (12)

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 12 PGM CALL wählen
 - ▶ Name des aufzurufenden Programms eingeben

Der Zyklus 12 PGM CALL muß aufgerufen werden!

```
7 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
```

```
8 CYCL DEF 12.1 LOT31
```

```
9 L X+37.5 Y-12 RO FMAX M99
```

Spindel-ORIENTIERUNG

- ▶ CYCL DEF: Zyklus 13 ORIENTIERUNG wählen
 - ▶ Orientierungswinkel bezogen auf die Winkelbezugsachse der Arbeitsebene eingeben:
 - Eingabe-Bereich 0 bis 360°
 - Eingabe-Feinheit 0,1°
- ▶ Zyklus mit M19 aufrufen

Maschine und TNC müssen vom Hersteller für die Spindel-ORIENTIERUNG vorbereitet sein!

12 CYCL DEF 13.0 ORIENTIERUNG

13 CYCL DEF 13.1 WINKEL 90

Grafiken und Status-Anzeigen

Werkstück im Grafik-Fenster festlegen

Siehe „Programm-Test und Programmlauf, Grafiken“

- ▶ Im bereits geöffneten Programm den Softkey BLK FORM drücken

- ▶ Spindelachse
- ▶ MIN- und MAX-PUNKT

Programmiergrafik

Die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + GRAFIK oder GRAFIK wählen!

Während der Programm-Eingabe kann die TNC die programmierte Kontur mit einer zweidimensionalen Grafik darstellen:

automatisch mitzeichnen

Grafik manuell starten

Grafik satzweise starten

PROGRAMM-EINSPEICHERN/EDITIEREN

0	BEGIN PGM 13 MM
1	BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2	BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3	TOOL CALL 1 Z
4	CYCL DEF 200 BOHREN
5	CYCL DEF 220 MUSTER KREIS
6	END PGM 13 MM

GRAFIK: AUTOM. EIN ZEICHN. [AUS], GRAFIK LÖSCHEN, START, START EINZELSATZ, RESET + START

TST	+X	+0.286	T 2	Z
	+Y	-0.182	F 0	
	+Z	+25.258		

M5 / 9

Test-Grafik

In der Betriebsart Programm-Test kann die TNC eine Bearbeitung grafisch simulieren. Über Softkey sind folgende Ansichten wählbar:

- Draufsicht
- Darstellung in 3 Ebenen
- 3D-Darstellung

Status-Anzeigen

Die Bildschirm-Aufteilung so wählen, daß gewünschter Status angezeigt wird!

Im unteren Abschnitt des Bildschirms stehen in den Programmlauf-Betriebsarten Informationen über

- Werkzeug-Position
- Vorschub
- aktive Zusatz-Funktionen

Über Softkeys können weitere Status-Informationen im rechten Bildschirmfenster eingblendet werden:

- Programm-Informationen
- Werkzeug-Daten
- Werkzeug-Positionen
- Koordinaten-Umrechnungen

Zusatz-Funktionen M

- M00** Programmlauf-Halt/Spindel-Halt/Kühlmittel-Aus
 - M01** Wahlweiser Programmlauf-Halt
 - M02** Programmlauf-Halt/Spindel-Halt/Kühlmittel-Aus
Rücksprung zu Satz1/ggf. Status-Anzeige löschen
 - M03** Spindel-Ein im Uhrzeigersinn
 - M04** Spindel-Ein im Gegen-Uhrzeigersinn
 - M05** Spindel-Halt
 - M06** Werkzeugwechsel-Freigabe/Programmlauf-Halt
(abhängig von Maschinen-Parameter) Spindel-Halt
 - M08** Kühlmittel-Ein
 - M09** Kühlmittel-Aus
 - M13** Spindel-Ein im Uhrzeigersinn/Kühlmittel-Ein
 - M14** Spindel-Ein im Gegen-Uhrzeigersinn/
Kühlmittel-Ein
 - M30** Gleiche Funktion wie M02
 - M89** Freie Zusatz-Funktion oder Zyklus-Aufruf,
modal wirksam (abhängig von Maschinen-
Parameter)
 - M90** Konstante Bahngeschwindigkeit an Ecken
(wirkt nur im geschleppten Betrieb)
 - M91** Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf
den Maschinen-Nullpunkt
 - M92** Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf
eine vom Maschinen-Hersteller festgelegte Position
-

- M93** Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf die
aktuelle Werkzeugposition.
Wirkt in Sätzen mit R0, R+ und R-
 - M94** Anzeige der Drehachse auf einen Wert unter
360 Grad reduzieren
 - M95** Reserviert
 - M96** Reserviert
 - M97** Kleine Konturstufen bearbeiten
 - M98** Ende der Bahnkorrektur
 - M99** Zyklus-Aufruf, satzweise wirksam
-

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 50 61

E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support **FAX** +49 (8669) 31-1000

E-Mail: service@heidenhain.de

Measuring systems ☎ +49 (8669) 31-31 04

E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 (8669) 31-31 01

E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 (8669) 31-31 03

E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 (8669) 31-31 02

E-Mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 (7 11) 95 2803-0

E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de