




HEIDENHAIN

用户手册
循环编程

TNC 320

NC 软件版本号
340 551-04
340 554-04

中文 (zh-CN)
2/2010

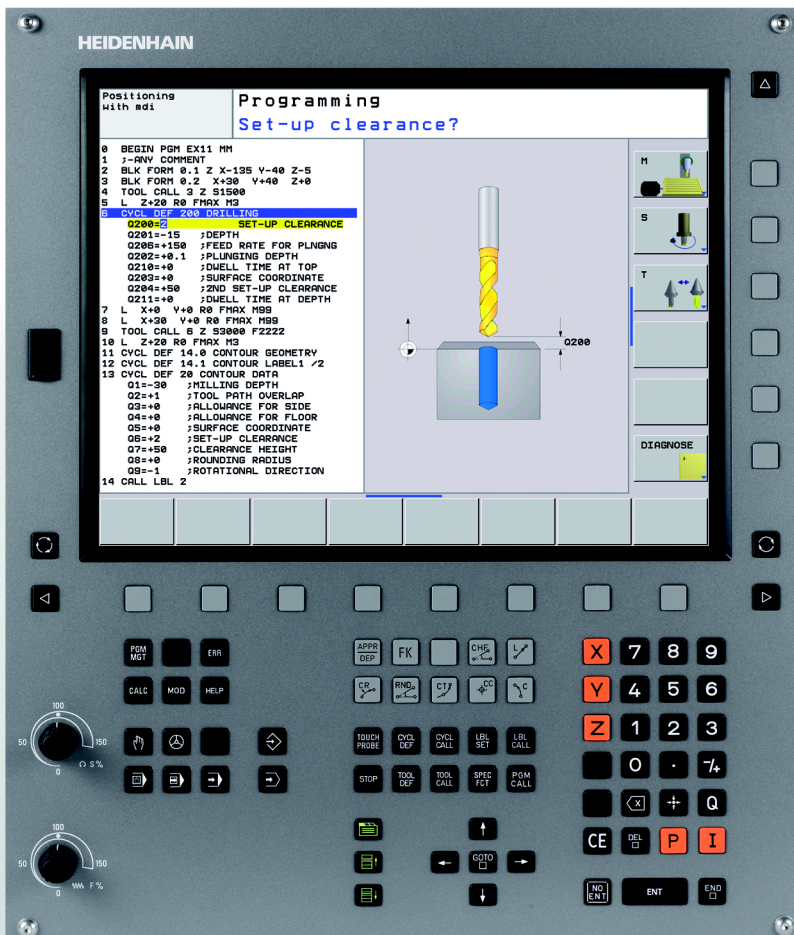

关于本手册

以下是本手册中所用符号的说明。



该符号表示必须遵守所述功能的重要提示。



这些符号表示使用所述功能时可能有以下一项或多项风险：

- 损坏工件的危险
- 损坏夹具的危险
- 损坏刀具的危险
- 损坏机床的危险
- 伤害操作人员的危险



该符号表示所述功能必须由机床制造商实施。因此所述功能与具体机床有关。



该符号表示该功能的详细说明需要参阅其它手册。

有任何修改意见或发现任何错误？

我们致力不断改善文档手册。请将您的意见或建议发至以下电子邮件地址：**tnc-userdoc@heidenhain.de**。

TNC 型号，软件和功能特性

本手册讲解以下版本号的 NC 软件功能和特性。

TNC 型号	NC 软件版本号
TNC 320	340 551-04
TNC 320 编程站	340 554-04

机床制造商需要对机床参数进行设置使 TNC 的功能适用于其机床。因此，本手册中所述的部分功能可能不适用于你所用机床的 TNC 系统。

你所用机床的 TNC 系统可能没有以下功能：

- TT 刀具测量功能

要熟悉你所用机床的功能特点，请与机床制造商联系。

海德汉和许多机床制造商都提供针对 TNC 数控系统的培训服务。为了有效提高使用 TNC 系统的技术水平并能与其它 TNC 用户分享使用经验和想法，我们建议你参加这些培训。



用户手册：

所有有关 TNC 的非循环功能的说明，参见 TNC 320 的《用户手册》。如需该《用户手册》，请与海德汉公司联系。

对话格式编程用户手册：679 222-xx.

ISO 格式编程语言的用户手册 ID 号：679 226-xx.



软件选装

TNC 320 提供多个软件选装项供用户或机床制造商选用。每个软件选装项需单独启用，其相应功能为：

硬件选装
4 轴和开环主轴的附加轴
5 轴和开环主轴的附加轴
软件选装项 1（选装项编号 #08）
圆柱面插补（循环 27，28 和 29）
用 mm/min 为单位的旋转轴进给速率：M116
倾斜加工面（PLANE 功能，循环 19 和手动操作模式中的 3D-ROT 软键）
用倾斜加工面功能的 3 轴圆弧插补



特性内容等级（升级功能）

特性内容等级（**FCL**）的升级功能与软件选装一起使用可以极大地提升 TNC 软件管理性能。属于 FCL 范围内的功能不能通过单纯更新 TNC 软件得到。



收到新机床时，所有升级功能全部可用且无需支付附加费。

在手册中，升级功能用 **FCL n** 标识，其中 **n** 代表特性内容的顺序号。

如需永久使用 FCL 功能，必须购买密码。更多信息，请与机床制造商或海德汉公司联系。

适用地

TNC 符合 EN 55022 中规定的 A 类设备要求，主要用于工业区域。

法律信息

本产品使用开源软件。更多信息，请见数控系统以下部分

- ▶ “程序编辑”操作模式
- ▶ MOD 功能
- ▶ 许可证信息软键

340 55x-04 版软件新增功能

- 开始提供**阵列定义**功能，用于定义阵列（参见第 44 页 “阵列定义 ‘PATTERN DEF’ ”）
- **选择阵列**功能，用于选择点表（参见第 54 页 “在程序中选择点表”）
- **循环调用阵列**功能，用于使循环与点表一起运行（参见第 55 页 “调用与点表相关的循环”）
- **声明轮廓**功能，现也可用于定义轮廓深度（参见第 217 页 “输入简单轮廓公式”）
- 新增单刃深孔钻加工循环（参见第 83 页 “单槽深孔钻（循环 241，DIN/ISO: G241）”）
- 新增固定循环 251 至 257，用于铣削型腔，凸台和槽（参见第 122 页 “概要”）
- 探测循环 412: 增加 “运动类型” 参数 Q365(参见第 318 页 “原点在圆内（循环 412，DIN/ISO: G412）”))
- 探测循环 413: 增加 “运动类型” 参数 Q365(参见第 321 页 “原点在圆外（循环 413，DIN/ISO: G413）”))
- 探测循环 416: 增加参数 Q320(安全高度, (参见第 333 页 “原点在圆心（循环 416，DIN/ISO: G416）”))
- 探测循环 421: 增加 “运动类型” 参数 Q365(参见第 360 页 “测量孔（循环 421，DIN/ISO: G421）”))
- 探测循环 422: 增加 “运动类型” 参数 Q365(参见第 363 页 “测量外圆（循环 422，DIN/ISO: G422）”))
- 探测循环 425（测量槽）功能用参数 Q301（移至间隔高度）和 Q320（安全高度）进一步扩展（参见第 373 页 “测量内宽度（循环 425，DIN/ISO: G425）”))
- “程序运行，全自动” 和 “程序运行，单程序段” 操作模式中，也可以选择原点表（**状态 M**）
- 在固定循环中定义进给速率时也可以用 **FU** 和 **FZ** 值

- 开始提供灵活定义倾斜加工面的 **PLANE** 功能（参见《对话格式编程语言用户手册》）
- 开始提供上下文敏感的帮助系统 TNCguide（参见《对话格式编程语言用户手册》）
- 开始提供**平行轴功能**，用于定义平行轴 U, V 和 W 特性（参见《对话格式编程语言用户手册》）
- 开始提供更多对话语言，斯洛伐克语，挪威语，立陶宛语，土耳其语和罗马尼亚语（参见《对话格式编程语言用户手册》）
- 现在可用退格键删除单个字符（参见《对话格式编程语言用户手册》）

340 55x-04 版软件有变化的功能

- 现在可在循环 22 中定义粗铣刀的刀名 (参见第 175 页 “粗铣 (循环 22, DIN/ISO: G122) ”)。
- 循环 25 (轮廓链), 现在也可用于封闭轮廓编程
- 删除了标准软键行中的型腔, 凸台和槽铣削循环 210 至 214 (循环定义 > 型腔 / 凸台 / 槽) 考虑到兼容要求, 循环功能仍提供, 可用 GOTO 键选择
- 修改了附加状态显示。还有以下改进 (参见 《对话格式编程语言用户手册》)
 - 新增一个显示最重要状态信息的概要信息页
 - 显示循环 32 中设置的公差值
- 现在, 程序中启动也可以换刀。
- 现在可用 “FN16 F- 打印 ” 功能输出语言相关表
- 调整 “SPEC FCT” 功能的软键结构, 使其与 iTNC 530 一致





目录

基础知识 / 简要介绍	1
使用固定循环	2
固定循环：钻孔	3
固定循环：攻丝 / 螺纹铣削	4
固定循环：型腔铣削 / 凸台铣削 / 槽铣削	5
固定循环：阵列定义	6
固定循环：轮廓型腔	7
固定循环：圆柱面	8
固定循环：用轮廓公式描述的轮廓型腔	9
固定循环：多道铣	10
循环：坐标变换	11
循环：特殊功能	12
使用探测循环	13
探测循环：自动测量工具不对正量	14
探测循环：自动设置原点	15
探测循环：自动检查工件	16
探测循环：特殊功能	17
探测循环：自动测量刀具	18

1 基础知识 / 简要介绍 35

1.1 概要 36

1.2 系统提供的循环组 37

 固定循环一览表 37

 探测循环一览表 38



2 使用固定循环 39

- 2.1 使用固定循环 40
 - 机床相关循环 40
 - 用软键定义循环 41
 - 用 GOTO 功能定义循环 41
 - 调用循环 42
- 2.2 阵列定义 “PATTERN DEF” 44
 - 应用 44
 - 输入 PATTERN DEF（阵列定义）的定义 45
 - 使用 “阵列定义” 45
 - 定义各个加工位置 46
 - 定义一个单行 47
 - 定义一个阵列 48
 - 定义各个框线 49
 - 定义整圆 50
 - 定义圆弧 51
- 2.3 点表 52
 - 应用 52
 - 创建点表 52
 - 隐藏加工过程中的个别点 53
 - 在程序中选择点表 54
 - 调用与点表相关的循环 55



3 固定循环：钻孔 57

- 3.1 基础知识 58
 - 概要 58
- 3.2 定中心（循环 240，DIN/ISO：G240） 59
 - 循环运行 59
 - 编程时注意： 59
 - 循环参数 60
- 3.3 钻孔（循环 200） 61
 - 循环运行 61
 - 编程时注意： 61
 - 循环参数 62
- 3.4 铰孔（循环 201，DIN/ISO：G201） 63
 - 循环运行 63
 - 编程时注意： 63
 - 循环参数 64
- 3.5 镗孔（循环 202，DIN/ISO：G202） 65
 - 循环运行 65
 - 编程时注意： 66
 - 循环参数 67
- 3.6 万能钻孔（循环 203，DIN/ISO：G203） 69
 - 循环运行 69
 - 编程时注意： 70
 - 循环参数 71
- 3.7 反向镗孔（循环 204，DIN/ISO：G204） 72
 - 循环运行 72
 - 编程时注意： 73
 - 循环参数 74
- 3.8 万能啄钻（循环 205，DIN/ISO：G205） 76
 - 循环运行 76
 - 编程时注意： 77
 - 循环参数 78
- 3.9 铣槽（循环 208，DIN/ISO：G208） 80
 - 循环运行 80
 - 编程时注意： 81
 - 循环参数 82
- 3.10 单槽深孔钻（循环 241，DIN/ISO：G241） 83
 - 循环运行 83
 - 编程时注意： 83
 - 循环参数 84
- 3.11 编程举例 85



4 固定循环：攻丝 / 螺纹铣削 89

- 4.1 基础知识 90
 - 概要 90
- 4.2 用浮动夹头攻丝架的新攻丝（循环 206，DIN/ISO：G206） 91
 - 循环运行 91
 - 编程时注意： 91
 - 循环参数 92
- 4.3 不用浮动夹头攻丝架的新刚性攻丝（循环 207，DIN/ISO：G207） 93
 - 循环运行 93
 - 编程时注意： 94
 - 循环参数 95
- 4.4 断屑攻（循环 209，DIN/ISO：G209） 96
 - 循环运行 96
 - 编程时注意： 97
 - 循环参数 98
- 4.5 螺纹铣削基础知识 99
 - 前提条件 99
- 4.6 螺纹铣削（循环 262，DIN/ISO：G262） 100
 - 循环运行 100
 - 编程时注意： 101
 - 循环参数 102
- 4.7 螺纹铣削 / 镗孔（循环 263，DIN/ISO：G263） 103
 - 循环运行 103
 - 编程时注意： 104
 - 循环参数 105
- 4.8 螺纹钻孔 / 铣削（循环 264，DIN/ISO：G264） 107
 - 循环运行 107
 - 编程时注意： 108
 - 循环参数 109
- 4.9 螺旋螺纹钻孔 / 铣削（循环 265，DIN/ISO：G265） 111
 - 循环运行 111
 - 编程时注意： 111
 - 循环参数 112
- 4.10 外螺纹铣削（循环 267，DIN/ISO：G267） 114
 - 循环运行 114
 - 编程时注意： 115
 - 循环参数 116
- 4.11 编程举例 118



5 固定循环：型腔铣削 / 凸台铣削 / 槽铣削 121

5.1 基础知识	122
概要	122
5.2 矩形型腔（循环 251, DIN/ISO: G251）	123
循环运行	123
编程时注意:	124
循环参数	125
5.3 圆弧型腔（循环 252, DIN/ISO: G252）	128
循环运行	128
编程时注意:	129
循环参数	130
5.4 铣槽（循环 253, DIN/ISO: G253）	132
循环运行	132
编程时注意:	133
循环参数	134
5.5 圆弧槽（循环 254, DIN/ISO: G254）	137
循环运行	137
编程时注意:	138
循环参数	139
5.6 矩形凸台（循环 256, DIN/ISO: G256）	142
循环运行	142
编程时注意:	143
循环参数	144
5.7 圆弧凸台（循环 257, DIN/ISO: G257）	146
循环运行	146
编程时注意:	147
循环参数	148
5.8 编程举例	150



6 固定循环：阵列定义 153

- 6.1 基础知识 154
 - 概要 154
- 6.2 圆弧阵列（循环 220，DIN/ISO：G220） 155
 - 循环运行 155
 - 编程时注意： 155
 - 循环参数 156
- 6.3 直线阵列（循环 221，DIN/ISO：G221） 158
 - 循环运行 158
 - 编程时注意： 158
 - 循环参数 159
- 6.4 编程举例 160



7 固定循环：轮廓型腔 163

- 7.1 SL 循环 164
 - 基础知识 164
 - 概要 165
- 7.2 轮廓几何特征（循环 14, DIN/ISO: G37） 166
 - 编程时注意： 166
 - 循环参数 166
- 7.3 叠加轮廓 167
 - 基础知识 167
 - 子程序：叠加型腔 168
 - 包括的区域 169
 - 不含的区域 170
 - 重叠区域 170
- 7.4 轮廓数据（循环 20, DIN/ISO: G120） 171
 - 编程时注意： 171
 - 循环参数 172
- 7.5 定心钻（循环 21, DIN/ISO: G121） 173
 - 循环运行 173
 - 编程时注意： 173
 - 循环参数 174
- 7.6 粗铣（循环 22, DIN/ISO: G122） 175
 - 循环运行 175
 - 编程时注意： 175
 - 循环参数 176
- 7.7 底面精铣（循环 23, DIN/ISO: G123） 177
 - 循环运行 177
 - 编程时注意： 177
 - 循环参数 177
- 7.8 侧面精铣（循环 24, DIN/ISO: G124） 178
 - 循环运行 178
 - 编程时注意： 178
 - 循环参数 179
- 7.9 轮廓链（循环 25, DIN/ISO: G125） 180
 - 循环运行 180
 - 编程时注意： 180
 - 循环参数 181
- 7.10 编程举例 182



8 固定循环：圆柱面 189

- 8.1 基础知识 190
 - 圆柱面循环概要 190
- 8.2 圆柱面（循环 27，DIN/ISO：G127，软件选装项） 191
 - 执行循环 191
 - 编程时注意： 192
 - 循环参数 193
- 8.3 圆柱面铣槽（循环 28，DIN/ISO：G128，软件选装项 1） 194
 - 循环运行 194
 - 编程时注意： 195
 - 循环参数 196
- 8.4 圆柱面凸台铣削（循环 29，DIN/ISO：G129，软件选装项 1） 197
 - 循环运行 197
 - 编程时注意： 198
 - 循环参数 199
- 8.5 编程举例 200



9 固定循环：用轮廓公式描述的轮廓型腔 205

- 9.1 用轮廓公式的 SL 循环 206
 - 基础知识 206
 - 用轮廓定义选择程序 208
 - 定义轮廓描述 208
 - 输入轮廓公式 209
 - 叠加轮廓 210
 - 用 SL 循环加工轮廓 212
- 9.2 用简单轮廓公式的 SL 循环 216
 - 基础知识 216
 - 输入简单轮廓公式 217
 - 用 SL 循环加工轮廓 217



10 固定循环：多道铣 219

- 10.1 基础知识 220
 - 概要 220
- 10.2 多道铣（循环 230，DIN/ISO：G230） 221
 - 循环运行 221
 - 编程时注意： 221
 - 循环参数 222
- 10.3 规则表面（循环 231，DIN/ISO：G231） 223
 - 循环运行 223
 - 编程时注意： 224
 - 循环参数 225
- 10.4 端面铣（循环 232，DIN/ISO：G232） 227
 - 循环运行 227
 - 编程时注意： 228
 - 循环参数 229
- 10.5 编程举例 232



11 循环：坐标变换 235

- 11.1 基础知识 236
 - 概要 236
 - 坐标变换的有效范围 236
- 11.2 原点平移（循环 7，DIN/ISO：G54） 237
 - 作用 237
 - 循环参数 237
- 11.3 用原点表的原点平移（循环 7，DIN/ISO：G53） 238
 - 作用 238
 - 编程时注意： 239
 - 循环参数 240
 - 在零件程序中选择原点表 240
 - 在“程序编辑”操作模式中编辑原点表。 241
 - 配置原点表 242
 - 退出原点表 242
 - 状态显示 242
- 11.4 原点设置（循环 247，DIN/ISO：G247） 243
 - 作用 243
 - 编程前注意： 243
 - 循环参数 243
 - 状态显示 243
- 11.5 镜像（循环 8，DIN/ISO：G28） 244
 - 作用 244
 - 编程时注意： 244
 - 循环参数 245
- 11.6 旋转（循环 10，DIN/ISO：G73） 246
 - 作用 246
 - 编程时注意： 246
 - 循环参数 247
- 11.7 缩放（循环 11，DIN/ISO：G72） 248
 - 作用 248
 - 循环参数 248
- 11.8 特定轴缩放系数（循环 26） 249
 - 作用 249
 - 编程时注意： 249
 - 循环参数 250



11.9 加工面（循环 19，DIN/ISO：G80，软件选装项 1）.....	251
作用	251
编程时注意：	252
循环参数	252
复位	252
定位旋转轴	253
倾斜系统的位置显示	255
监测加工区	255
倾斜坐标系中的定位	255
组合坐标变换循环	256
使用循环 19（加工面）的步骤	257
11.10 编程举例	258



12 循环：特殊功能 261

- 12.1 基础知识 262
 - 概要 262
- 12.2 停顿时间（循环 9，DIN/ISO：G04） 263
 - 功能 263
 - 循环参数 263
- 12.3 程序调用（循环 12，DIN/ISO：G39） 264
 - 循环功能 264
 - 编程时注意： 264
 - 循环参数 264
- 12.4 主轴定向（循环 13，DIN/ISO：G36） 265
 - 循环功能 265
 - 编程时注意： 265
 - 循环参数 265
- 12.5 公差（循环 32，DIN/ISO：G62） 266
 - 循环功能 266
 - CAM 系统中几何定义的影响 267
 - 编程时注意： 267
 - 循环参数 268



13 使用探测循环 269

- 13.1 探测循环的一般信息 270
 - 功能原理 270
 - 考虑手动操作模式中的基本旋转： 270
 - 手动和电子手轮模式循环 270
 - 自动操作的探测循环 271
- 13.2 使用探测循环前的准备工作 273
 - 到被测点的最大行程：探测表中的 DIST（距离） 273
 - 到触点的安全距离：探测表中的 SET_UP（安全距离） 273
 - 定向红外线测头至编程探测方向：探测表中的 TRACK（追踪） 273
 - 触发式测头，探测进给速率：探测表中的 F 274
 - 触发式测头，用于定位的快移运动：FMAX 274
 - 触发式测头，用于定位的快移运动：探测表中的 F_PREPOS 274
 - 多次测量 274
 - 多次测量的可信范围 274
 - 执行探测循环 275
- 13.3 探测表 276
 - 一般信息 276
 - 编辑探测表 276
 - 探测数据 277



14 探测循环：自动测量工具不对正量 279

- 14.1 基础知识 280
 - 概要 280
 - 所有测量工件不对正量探测循环的共同特点 281
- 14.2 基本旋转（循环 400，DIN/ISO：G400） 282
 - 循环运行 282
 - 编程时注意： 282
 - 循环参数 283
- 14.3 用两孔的基本旋转（探测循环 401，DIN/ISO：G401） 285
 - 循环运行 285
 - 编程时注意： 285
 - 循环参数 286
- 14.4 用两圆柱台的基本旋转（循环 402，DIN/ISO：G402） 288
 - 循环运行 288
 - 编程时注意： 288
 - 循环参数 289
- 14.5 基本旋转，通过旋转轴进行补偿（循环 403，DIN/ISO/ISO：G403） 291
 - 循环运行 291
 - 编程时注意： 291
 - 循环参数 292
- 14.6 设置基本旋转（循环 404，DIN/ISO：G404） 294
 - 循环运行 294
 - 循环参数 294
- 14.7 通过旋转 C 轴补偿工件不对正量（循环 405，DIN/ISO：G405） 295
 - 循环运行 295
 - 编程时注意： 296
 - 循环参数 297



15 探测循环：自动设置原点 299

- 15.1 基础知识 300
 - 概要 300
 - 所有原点设置探测循环的共同特点 301
- 15.2 槽中心原点（循环 408，DIN/ISO：G408） 303
 - 循环运行 303
 - 编程时注意： 304
 - 循环参数 304
- 15.3 原点在凸台中心（循环 409，DIN/ISO：G409） 307
 - 循环运行 307
 - 编程时注意： 307
 - 循环参数 308
- 15.4 原点在矩形内（循环 410，DIN/ISO：G410） 310
 - 循环运行 310
 - 编程时注意： 310
 - 循环参数 311
- 15.5 原点在矩形外（循环 411，DIN/ISO：G411） 314
 - 循环运行 314
 - 编程时注意： 315
 - 循环参数 315
- 15.6 原点在圆内（循环 412，DIN/ISO：G412） 318
 - 循环运行 318
 - 编程时注意： 318
 - 循环参数 319
- 15.7 原点在圆外（循环 413，DIN/ISO：G413） 321
 - 循环运行 321
 - 编程时注意： 321
 - 循环参数 322
- 15.8 原点在外角（循环 414，DIN/ISO：G414） 324
 - 循环运行 324
 - 编程时注意： 325
 - 循环参数 326
- 15.9 原点在内角（循环 415，DIN/ISO：G415） 329
 - 循环运行 329
 - 编程时注意： 330
 - 循环参数 330
- 15.10 原点在圆心（循环 416，DIN/ISO：G416） 333
 - 循环运行 333
 - 编程时注意： 334
 - 循环参数 334



15.11 原点在测头轴（循环 417，DIN/ISO：G417）.....	336
循环运行	336
编程时注意：	336
循环参数	337
15.12 原点在 4 孔的中心（循环 418，DIN/ISO：G418）.....	338
循环运行	338
编程时注意：	339
循环参数	339
15.13 原点在一轴上（循环 419，DIN/ISO：G419）.....	341
循环运行	341
编程时注意：	341
循环参数	342



- 16.1 基础知识 350
 - 概要 350
 - 记录测量结果 351
 - 测量结果保存在 Q 参数中 353
 - 结果分类 353
 - 公差监测 354
 - 刀具监测 354
 - 测量结果的参考系统 354
- 16.2 参考面（循环 0，DIN/ISO：G55） 355
 - 循环运行 355
 - 编程时注意： 355
 - 循环参数 355
- 16.3 极坐标参考面（循环 1） 356
 - 循环运行 356
 - 编程时注意： 356
 - 循环参数 357
- 16.4 测量角度（循环 420，DIN/ISO：G420） 358
 - 循环运行 358
 - 编程时注意： 358
 - 循环参数 358
- 16.5 测量孔（循环 421，DIN/ISO：G421） 360
 - 循环运行 360
 - 编程时注意： 360
 - 循环参数 361
- 16.6 测量外圆（循环 422，DIN/ISO：G422） 363
 - 循环运行 363
 - 编程时注意： 363
 - 循环参数 364
- 16.7 测量矩形内尺寸（循环 423，DIN/ISO：G423） 366
 - 循环运行 366
 - 编程时注意： 366
 - 循环参数 367
- 16.8 测量矩形外尺寸（循环 424，DIN/ISO：G424） 369
 - 循环运行 369
 - 编程时注意： 370
 - 循环参数 370
- 16.9 测量内宽度（循环 425，DIN/ISO：G425） 373
 - 循环运行 373
 - 编程时注意： 373
 - 循环参数 374

16.10 测量凸台宽度（循环 426，ISO：G426）.....	376
循环运行	376
编程时注意：	376
循环参数	377
16.11 测量坐标（循环 427，DIN/ISO：G427）.....	379
循环运行	379
编程时注意：	379
循环参数	380
16.12 测量螺栓孔圆（循环 430，DIN/ISO：G430）.....	382
循环运行	382
编程时注意：	382
循环参数	383
16.13 测量平面（循环 431，DIN/ISO：G431）.....	386
循环运行	386
编程时注意：	386
循环参数	387
16.14 编程举例	389



17 探测循环：特殊功能 393

17.1 基础知识 394

概要 394

17.2 测量（循环 3） 395

循环运行 395

编程时注意： 395

循环参数 396



18 探测循环：自动测量刀具 397

- 18.1 基础知识 398
 - 概要 398
 - 循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异 399
 - 设置机床参数 400
 - 刀具表 “TOOL.T” 中信息 401
- 18.2 校准 TT（循环 30 或 480，DIN/ISO：G480） 403
 - 循环运行 403
 - 编程时注意： 403
 - 循环参数 403
- 18.3 测量刀具长度（循环 31 或 481，DIN/ISO：G481） 404
 - 循环运行 404
 - 编程时注意： 404
 - 循环参数 405
- 18.4 测量刀具半径（循环 32 或 482，ISO：G482） 406
 - 循环运行 406
 - 编程时注意： 406
 - 循环参数 407
- 18.5 测量刀具长度和半径（循环 33 或 483，ISO：G483） 408
 - 循环运行 408
 - 编程时注意： 408
 - 循环参数 409





1

基础知识 / 简要介绍



1.1 概要

对于由多个加工步骤组成的、经常重复使用的加工过程，可将其保存为标准循环存放在 TNC 存储器中。循环也提供坐标变换和多个特殊功能。

大多数循环都用 Q 参数作传递参数。需要在多个循环中使用的、具有特殊功能的参数总使用相同编号：例如，**Q200** 只用于设置安全高度；**Q202** 只用于切入深度等。



碰撞危险！

有时循环能执行许多操作。为了安全，加工前必须运行程序图形测试功能！



如果在循环中使用编号大于 200 的间接参数赋值（例如 **Q210 = Q1**），循环定义后，被赋值参数（例如 Q1）的任何变化将不起作用。这种情况时应直接定义循环参数（如 **Q210**）。

如果为循环编号 200 以上固定循环定义了进给速率参数，就可以不直接输入数字值，而是用 **TOOL CALL**（刀具调用）程序段中定义的给进给速（FAUTO 软键）。也可以根据相应循环和进给速率参数功能用 **FMAX**（快移速度），**FZ**（每刃进给量）和 **FU**（每转进给量）定义进给速率。

注意，循环定义后，**FAUTO** 进给速率的变化将不起作用，因为系统处理循环定义时，TNC 内部用 **TOOL CALL**（刀具调用）程序段为进给速率赋值。

如果要删除循环中的一个程序段，TNC 将询问是否要删除整个循环。

1.2 系统提供的循环组

固定循环一览表



► 软键行显示多个可用循环组。

循环组	软键	页
啄钻，铰孔，镗孔，镗孔循环	镗孔 / 螺纹	页 58
攻丝，螺纹切削和螺纹铣削循环	镗孔 / 螺纹	页 90
铣型腔，凸台和槽的循环	口袋槽 / 立柱 / 清槽	页 122
加工阵列点的循环，如圆弧阵列或直线阵列孔	图案	页 154
SL（子轮廓列表）循环用于加工平行于多个重叠的子轮廓、圆柱面插补组成的较为复杂轮廓的平行轮廓	SL II	页 165
平面或曲面的多道铣循环	多路径 铣削	页 220
坐标变换循环，用于各轮廓的原点平移、旋转、镜像、放大和缩小	坐标 转换	页 236
特殊循环，如停顿时间、程序调用、定向主轴停转和公差控制	特殊 循环	页 262



► 根据需要，切换至机床相关的固定循环。这些固定循环可被机床制造商集成在其系统中。



探测循环一览表



► 软键行显示多个可用循环组。

循环组	软键	页
自动测量和补偿工件不对正量的循环		页 280
自动预设工件原点的循环		页 300
自动检查工件的循环		页 350
校准循环，特殊循环		页 394
自动测量刀具循环（需由机床制造商设置为可用）		页 398



► 根据需要，切换至机床相关的探测循环。这些探测循环可被机床制造商集成在其系统中。





2

使用固定循环



2.1 使用固定循环

机床相关循环

除海德汉循环外，许多机床制造商还为 TNC 系统提供他们自己的循环。这些循环使用单独循环编号范围：

- 循环 300 至 399
机床相关循环用 CYCLE DEF（循环定义）键定义。
- 循环 500 至 599
机床相关探测循环用 TOUCH PROBE（探测）键定义。



相关功能说明，参见机床手册。

有时，机床相关循环也用海德汉标准循环中已用的传递参数。定义生效的循环在定义后，TNC 立即执行（另参见第 42 页的“调用循环”）。调用生效的循环，仅在调用后 TNC 才执行（另参见第 42 页的“调用循环”）。同时使用定义生效循环和调用生效循环时，必须注意防止改写正在使用中的传递参数。操作步骤如下：

- 通常，定义生效的循环必须在调用生效循环前进行定义。
- 如果要在调用生效的循环定义和调用之间编程一个定义生效的循环，那么仅当无共用的特定传递参数时才行。

用软键定义循环

CYCL
DEF

▶ 软键行显示多个可用循环组。

深孔 /
螺纹

▶ 按下所需循环组的软键，例如选择钻孔循环的 DRILLING（钻孔）。

262

▶ 选择所需循环，例如 THREAD MILLING（铣螺纹）。TNC 启动编程对话，提示输入全部所需数值。同时，在右侧窗口显示输入参数的图形。对话中要求输入的参数以高亮形式显示。

▶ 输入 TNC 所需的全部参数，每输入一个参数后用 ENT 键结束。

▶ 输入完全部所需参数后，TNC 结束对话。

用 GOTO 功能定义循环

CYCL
DEF

▶ 软键行显示多个可用循环组。

GOTO
□


▶ TNC 在弹出窗口中显示可用循环清单。

▶ 用箭头键选择所需循环；或者

▶ 输入循环编号并用 ENT 键确认。然后，TNC 开始如上所述的循环对话。

NC 程序段举例

7 CYCL DEF 200 DRILLING
Q200=2 ; 安全高度
Q201=3 ; 深度
Q206=150; 切入进给速率
Q202=5 ; 切入深度
Q210=0 ; 在顶部停顿时间
Q203=+0 ; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q211=0.25; 在底部停顿时间

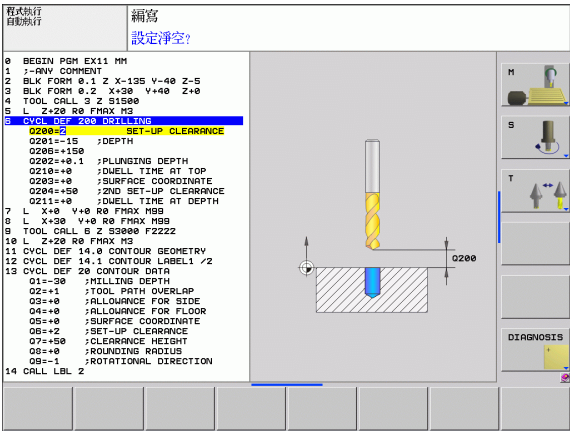

调用循环



前提条件

以下数据必须编程在循环调用前：

- 用于图形显示的 **BLK FORM**（毛坯形状）（仅用于图形测试）
- 刀具调用
- 主轴旋转方向（M 功能 M3/M4）
- 循环定义（CYCL DEF）

对有些循环，还必须遵守其它前提条件。详见各循环说明。

下列循环一旦在零件程序中作了定义便自动生效。这些循环不能被调用，也不允许被调用：

- 圆弧阵列点循环 220，直线阵列点循环 221
- SL 循环 14（轮廓几何特征）
- SL 循环 20（轮廓数据）
- 循环 32（公差）
- 坐标变换循环
- 循环 9（停顿时间）
- 全部探测循环

用以下功能可调用所有其他循环。

用 CYCL CALL（循环调用）功能调用一个循环

CYCL CALL（循环调用）功能将调用先前最后定义的固定循环一次。循环起点位于 CYCL CALL（循环调用）程序段之前最后一个编程位置处。



- ▶ 要编程循环调用，按下 CYCL CALL（循环调用）键。
- ▶ 按下 CYCL CALL M 软键输入一个循环调用。
- ▶ 根据需要，输入辅助功能 M（例如用 **M3** 使主轴运转），或按下 END 键结束对话。

用 CYCL CALL PAT 调用一个循环

CYCL CALL PAT（循环调用阵列）功能调用在任何位置处最新用 PATTERN DEF（阵列定义）（参见第 44 页“阵列定义“PATTERN DEF””）或点表（参见第 52 页“点表”）功能定义的固定循环。

用 M99/89 调用循环

M99 功能仅在其编程程序段中有效，它调用先前最后定义的固定循环一次。可以将 **M99** 编程在定位程序段的结束处。TNC 移至该位置后，再调用最后定义的固定循环。

如果需要在每个定位程序段之后使 TNC 自动执行循环，用 **M89** 编程一个循环调用。

要取消 **M89** 的作用，编程：

- 在移至最后一个起点的定位程序段中使用 **M99**；或者
- 用 **CYCL DEF**（循环定义）定义一个新固定循环



2.2 阵列定义 “PATTERN DEF”

应用

用 **PATTERN DEF**（阵列定义）功能可以方便地定义规则的加工阵列，用 **CYCL CALL PAT**（循环调用阵列）功能调用定义的阵列。循环定义期间，辅助图形显示相应阵列定义参数。



PATTERN DEF（阵列定义）功能只适用于刀具轴为 Z 轴。

支持以下加工阵列：

加工方式	软键	页
点 定义 9 个以内加工位置		页 46
行 定义一个框，直线或旋转		页 47
阵列 定义一个阵列，直线，旋转或变形		页 48
框式 定义一个框，直线，旋转或变形		页 49
圆 定义一个整圆		页 50
节圆 定义一个节圆		页 51



输入 PATTERN DEF（阵列定义）的定义



▶ 选择 “程序编辑” 操作模式。



▶ 按下 “特殊功能” 键



▶ 选择轮廓和点加工功能



▶ 打开 **PATTERN DEF**（阵列定义）程序段。



▶ 选择所需加工阵列，例如单行

▶ 输入所需定义值并用 ENT 键确认

使用 “阵列定义”

输入阵列定义后，用 **CYCL CALL PAT**（循环调用阵列）功能可以调用定义的阵列（参见第 43 页 “用 CYCL CALL PAT 调用一个循环”）。TNC 将执行最新定义的加工阵列的加工循环。



加工阵列一直保持有效直到定义新阵列或用 **SEL TABLE**（选择表）功能选择一个点表。

可用程序中启动功能选择在任何一点处启动或继续加工（参见《用户手册》的 “测试运行和程序运行” 部分）。

定义各个加工位置




最多可以输入 9 个加工位置。用 ENT 键确认每个输入项。
如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。



- ▶ **加工位置的 X 坐标**（绝对值）：输入 X 轴坐标。
- ▶ **加工位置的 Y 坐标**（绝对值）：输入 Y 轴坐标。
- ▶ **工件表面坐标**（绝对位置）：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

```
10 L Z+100 R0 FMAX
11 PATTERN DEF
POS1 (X+25 Y+33.5 Z+0)
POS2 (X+50 Y+75 Z+0)
```

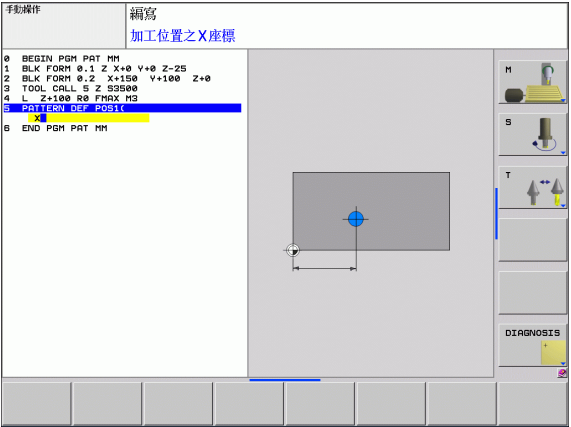

定义一个单行



如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。




- ▶ **X 轴起点**（绝对值）：行起点的 X 轴坐标。
- ▶ **Y 轴起点**（绝对值）：行起点的 Y 轴坐标。
- ▶ **加工位置间距**（增量值）：加工位置间距离。可以输入正值或负值。
- ▶ **位置数**：加工位置总数。
- ▶ **整个阵列的旋转位置**（绝对值）：围绕所输入起点的旋转角度。参考轴：当前加工面的基本轴（例如刀具轴为 Z 的 X 轴）。可以输入正值或负值。
- ▶ **工件表面坐标**（绝对位置）：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
ROW1 (X+25 Y+33.5 D+8 NUM5 ROT+0 Z+0)

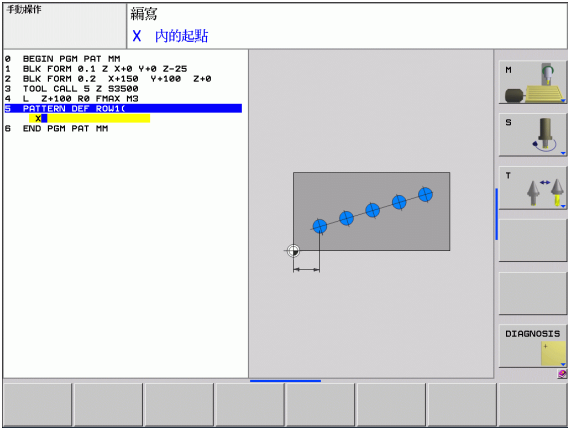

定义一个阵列



如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。

旋转位置参考轴和**旋转位置辅助轴**参数累加到整个阵列已执行的**旋转位置**上。




- ▶ **X 轴起点**（绝对值）：阵列起点的 X 轴坐标。
- ▶ **Y 轴起点**（绝对值）：阵列起点的 Y 轴坐标。
- ▶ **加工位置 X 轴间距**（增量值）：加工位置间沿 X 轴方向的距离。可以输入正值或负值。
- ▶ **加工位置 Y 轴间距**（增量值）：加工位置间沿 Y 轴方向的距离。可以输入正值或负值。
- ▶ **列数**：阵列的总列数
- ▶ **行数**：阵列的总行数
- ▶ **整个阵列的旋转位置**（绝对值）：整个阵列围绕所输入的起点旋转的角度。参考轴：当前加工面的基本轴（例如刀具轴为 Z 的 X 轴）。可以输入正值或负值。
- ▶ **旋转位置参考轴**：仅限围绕所输入的起点变形的加工面基本轴的旋转角度。可以输入正值或负值。
- ▶ **旋转位置辅助轴**：仅限围绕所输入的起点变形的加工面辅助轴的旋转角度。可以输入正值或负值。
- ▶ **工件表面坐标**（绝对位置）：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
PAT1 (X+25 Y+33.5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

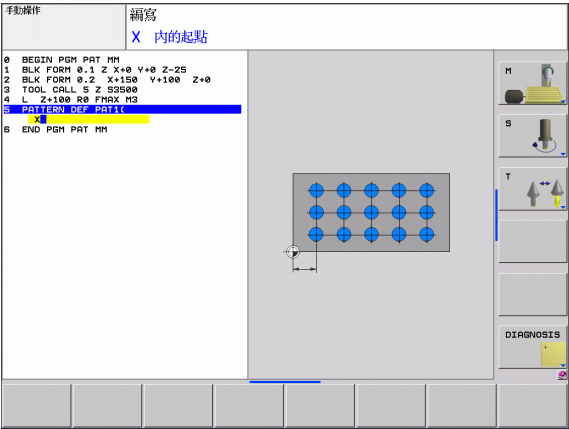

定义各个框线



如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。


旋转位置参考轴和**旋转位置辅助轴**参数累加到整个阵列已执行的**旋转位置**上。



- ▶ **X 轴起点**（绝对值）：框线起点的 X 轴坐标。
- ▶ **Y 轴起点**（绝对值）：框线起点的 Y 轴坐标。
- ▶ **加工位置 X 轴间距**（增量值）：加工位置间沿 X 轴方向的距离。可以输入正值或负值。
- ▶ **加工位置 Y 轴间距**（增量值）：加工位置间沿 Y 轴方向的距离。可以输入正值或负值。
- ▶ **列数**：阵列的总列数
- ▶ **行数**：阵列的总行数
- ▶ **整个阵列的旋转位置**（绝对值）：整个阵列围绕所输入的起点旋转的角度。参考轴：当前加工面的基本轴（例如刀具轴为 Z 的 X 轴）。可以输入正值或负值。
- ▶ **旋转位置参考轴**：仅限围绕所输入的起点变形的加工面基本轴的旋转角度。可以输入正值或负值。
- ▶ **旋转位置辅助轴**：仅限围绕所输入的起点变形的加工面辅助轴的旋转角度。可以输入正值或负值。
- ▶ **工件表面坐标**（绝对位置）：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

```
10 L Z+100 R0 FMAX
11 PATTERN DEF
FRAME1 (X+25 Y+33.5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)
```

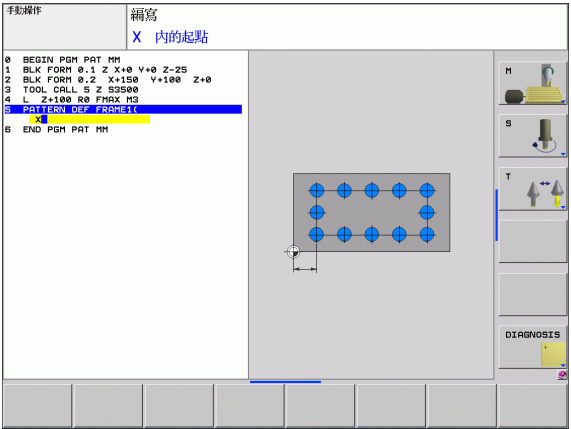

定义整圆



如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。




- ▶ **螺栓孔圆心 X 轴（绝对值）**：圆心的 X 轴坐标。
- ▶ **螺栓孔圆心 Y 轴（绝对值）**：圆心的 Y 轴坐标。
- ▶ **螺栓孔直径**：螺栓孔圆的直径。
- ▶ **起始角**：第一加工位置的极角。参考轴：当前加工面的基本轴（例如刀具轴为 Z 的 X 轴）。可以输入正值或负值。
- ▶ **位置数**：整圆上加工位置总数。
- ▶ **工件表面坐标（绝对位置）**：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

CIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 NUM8 Z+0)

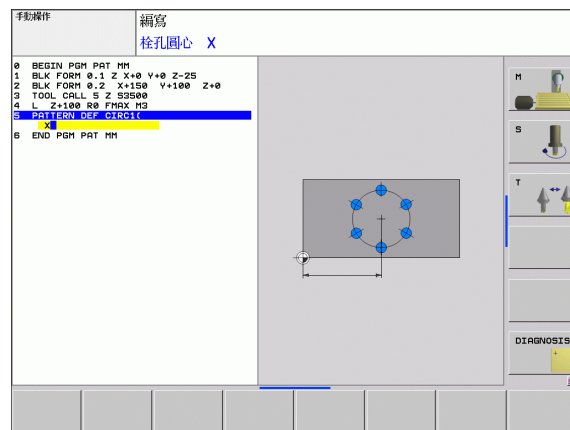

定义圆弧


如果定义的**工件表面 Z 轴坐标**不等于 0，那么加工循环中定义的 **Q203** 有效外，该值将也有效。



- ▶ **螺栓孔圆心 X 轴**（绝对值）：圆心的 X 轴坐标。
- ▶ **螺栓孔圆心 Y 轴**（绝对值）：圆心的 Y 轴坐标。
- ▶ **螺栓孔直径**：螺栓孔圆的直径。
- ▶ **起始角**：第一加工位置的极角。参考轴：当前加工面的基本轴（例如刀具轴为 Z 的 X 轴）。可以输入正值或负值。
- ▶ **步距角 / 终止角**：两个加工位置间的增量极角。可以输入正值或负值。也可以输入终止角（用软键切换）。
- ▶ **位置数**：整圆上加工位置总数。
- ▶ **工件表面坐标**（绝对位置）：输入开始加工位置的 Z 轴坐标。

举例：NC 程序段

```
10 L Z+100 R0 FMAX
11 PATTERN DEF
    PITCHCIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 STEP
    30 NUM8 Z+0)
```

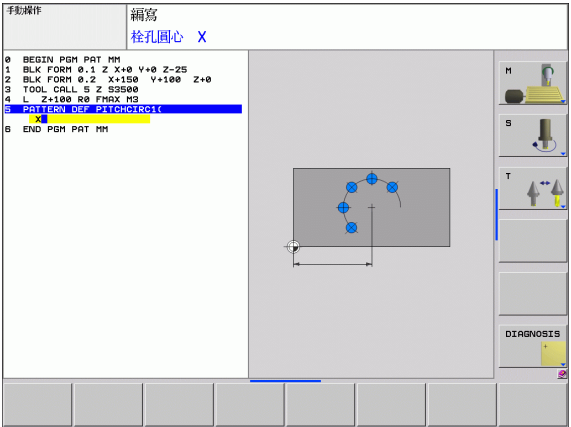

2.3 点表

应用

如果需要在非规则的阵列点上运行一个循环或按顺序运行多个循环，需要创建一个点表。

如果使用钻孔循环，点表中的加工面坐标是指孔的圆心。如果使用铣削循环，点表中的加工面坐标是指相应循环的起点坐标（如圆弧型腔的圆心坐标）。主轴坐标轴的坐标对应于工件表面的坐标。

创建点表

选择**程序编辑**操作模式。

 按下 PGM MGT（程序管理）键调用文件管理器

文件名？

 输入点表文件名和文件类型并用 ENT 键确认。



要选择尺寸单位，按下 MM 或 INCH 软键。TNC 切换至程序段窗口和显示空点表。



用 INSERT LINE（插入行）软键插入新行并输入所需加工位置的坐标。

重复以上步骤直到所有坐标输入完毕为止。



点表名的开头字符必须为字母。
用软键 X OFF/ON（X 轴关闭 / 开启），Y OFF/ON（Y 轴关闭 / 开启），Z OFF/ON（Z 轴关闭 / 开启）（第 2 软键行）可以指定点表中需输入的坐标。

隐藏加工过程中的个别点

用点表 **FADE**（隐藏）列可以指定在加工过程中隐藏指定的点。



在表中选择隐藏点。



选择 FADE（隐藏）列



启用隐藏，或者





取消隐藏



在程序中选择点表

在“程序编辑”操作模式下，选择要启动点表的程序：



按下 PGM CALL 键调用选择点表的功能。



按下 POINT TABLE（点表）软键。

输入点表文件名并用 ENT 键确认。如果点表未保存在与数控程序文件相同目录下，必须输入完整路径。

NC 程序段举例

```
7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"
```

调用与点表相关的循环



用 **CYCL CALL PAT**（循环调用阵列）功能可使 TNC 运行最新定义的点表（也适用于用 **CALL PGM** 功能嵌套的程序中定义的点表）。

如果需要 TNC 在点表中定义的点处调用最新定义的固定循环，可以用 **CYCLE CALL PAT**（循环调用阵列）编程一个循环调用：



- ▶ 要编程一个循环调用，按下 CYCL CALL（循环调用）键。
- ▶ 按下 CYCL CALL PAT（循环调用阵列）软键调用点表。
- ▶ 输入 TNC 由一个点移动到另一个点的进给速率（如果没有输入数据，TNC 将用最后一个编程进给速率移动；**FMAX** 无效）。
- ▶ 根据需要，输入辅助功能 M，然后按下 END 键确认。

TNC 在两个起点间退刀至安全高度处。TNC 用循环调用的主轴坐标和循环参数 Q204 间的较大数作安全高度。

如果要在预定位主轴坐标轴时用低速进给速率运动，用辅助功能 M103。

SL 循环和循环 12 中点表的作用

TNC 将把这样的点视为附加原点平移。

循环 200 至 208 和循环 262 至 267 中点表的作用

TNC 将把加工平面上的点视为孔圆心的坐标。如果要将点表中定义的主轴坐标轴的坐标用作起点坐标，必须将工件表面坐标（Q203）定义为 0。

循环 210 至 215 中点表的作用


TNC 将把这样的点视为附加原点平移。如果要将点表中定义的点用作起点坐标，必须在相应铣削循环中将起点坐标和工件表面坐标（Q203）定义为 0。

循环 251 至 254 中点表的作用

TNC 将把加工面上的点视为循环的起点坐标。如果要将点表中定义的主轴坐标轴的坐标用作起点坐标，必须将工件表面坐标（Q203）定义为 0。





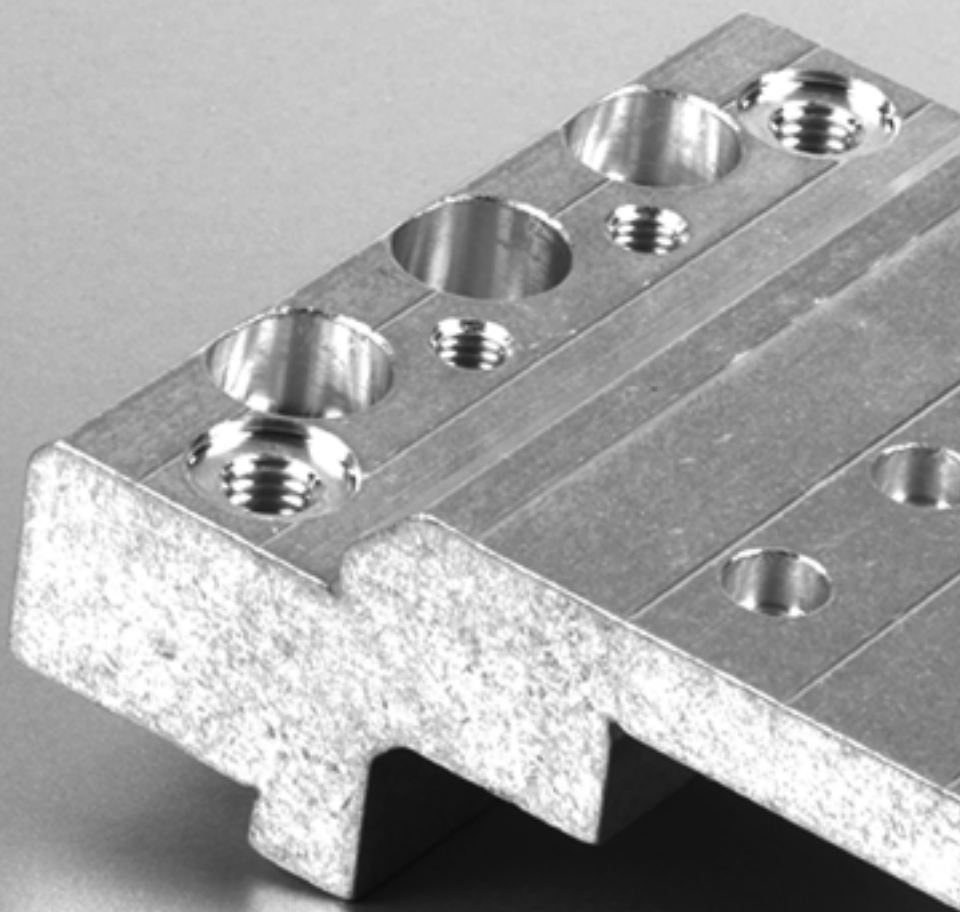

3

固定循环：钻孔



3.1 基础知识

概要

TNC 提供 9 个用于各类钻孔加工的循环：

循环	软键	页
循环 240（定中心） 自动预定位时，第二安全高度可选输入定中心直径或定中心深度		页 59
循环 200（钻孔） 自动预定位时，第二安全高度		页 61
循环 201（铰孔） 自动预定位时，第二安全高度		页 63
循环 202（镗孔） 自动预定位时，第二安全高度		页 65
循环 203（万能钻孔） 自动预定位时，第二安全高度，断屑和进给递减量		页 69
循环 204（反向镗孔） 自动预定位时，第二安全高度		页 72
循环 205（万能啄钻） 自动预定位时，第二安全高度，断屑和预停距离		页 76
循环 208（镗铰） 自动预定位时，第二安全高度		页 80
循环 241（单刃深孔钻） 自动预定位至加深的起点位置时，轴转速和冷却液定义		页 83



3.2 定中心 (循环 240, DIN/ISO: G240)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上的安全高度处。
- 2 刀具以编程进给速率 F 定中心至输入的定中心直径或定中心深度处。
- 3 如有定义，刀具保持在定中心深度处。
- 4 最后，刀具移至安全高度或 — 如果编程了第二安全高度 — 用快移速度 FMAX 移至第二安全高度。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 **Q344**（直径）或 **Q201**（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程直径或深度 = 0，将不执行该循环。



碰撞危险！



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果输入了**正直径或正深度**的话，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖与工件表面之间的距离。输入正值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 选择深度 / 直径 (0/1) Q343: 选择是否基于输入的直径或深度执行定中心。如果用基于输入的直径执行定中心, 必须在刀具表 “TOOL.T” 的 T-ANGLE (刀尖角) 列定义刀尖角。
0: 基于输入的深度定中心
1: 基于输入的直径定中心
- ▶ 深度 Q201 (增量值): 工件表面与定中心最低点 (定中心圆锥尖) 之间的距离。仅当 Q343=0 时才有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 圆直径 (代数符号) Q344: 定中心直径。仅当 Q343=1 时才有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206: 执行定中心时刀具移动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FAUTO, FU。
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211: 刀具在孔底的停留时间, 以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面的坐标。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999

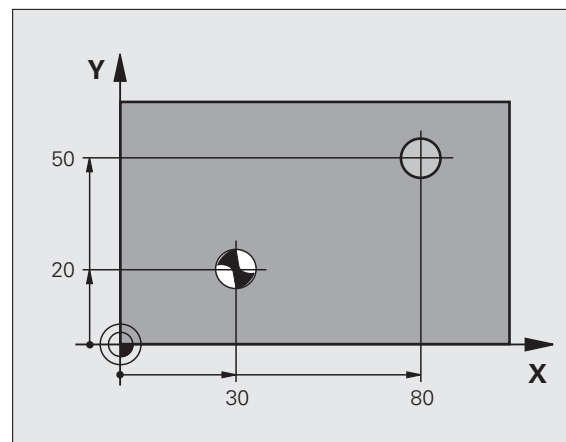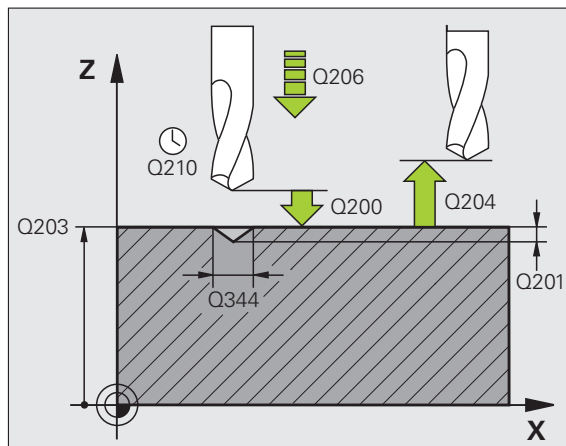

举例: NC 程序段

```
10 L Z+100 R0 FMAX
```

```
11 CYCL DEF 240 CENTERING
```

```
Q200=2 ; 安全高度
```

```
Q343=1 ; 选择深度 / 直径
```

```
Q201=+0 ; 深度
```

```
Q344=-9 ; 直径
```

```
Q206=250 ; 切入进给速率
```

```
Q211=0.1 ; 在底部停顿时间
```

```
Q203=+20 ; 表面坐标
```

```
Q204=100 ; 第二安全高度
```

```
12 L X+30 Y+20 R0 FMAX M3 M99
```

```
13 L X+80 Y+50 R0 FMAX M99
```


3.3 钻孔（循环 200）

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上的安全高度处。
- 2 刀具以编程进给速率 F 钻至第一切入深度。
- 3 TNC 以快移速度 FMAX 将刀具退至安全高度处并在此停顿（如果输入了停顿时间），然后以快移速度 FMAX 移至第一切入深度之上的安全高度处。
- 4 然后，刀具以编程进给速率 F 再次进刀至下一个深度。
- 5 TNC 重复这一过程（2 至 4 步）直至达到编程深度为止。
- 6 刀具以快移速度 FMAX 由孔底退至安全高度处或如果编程了第二安全高度，退至第二安全高度处。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。



碰撞危险！



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入正值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201（增量值）：工件表面与孔底（钻头尖）之间的距离。输入范围：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：钻孔时的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 切入深度 Q202（增量值）：每刀进给量。输入范围 0 至 99999.9999。该深度不能是切入深度的倍数。下列情况将一次加工到所需深度：
 - 切入深度等于该深度
 - 切入深度大于该深度
- ▶ 顶部停顿时间 Q210：刀具自孔内退出进行排屑时，刀具在安全高度处的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000

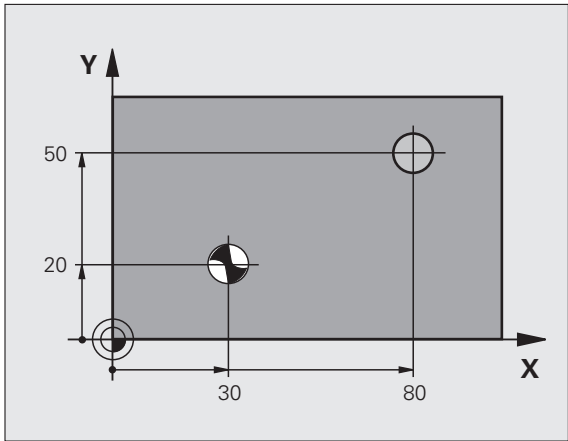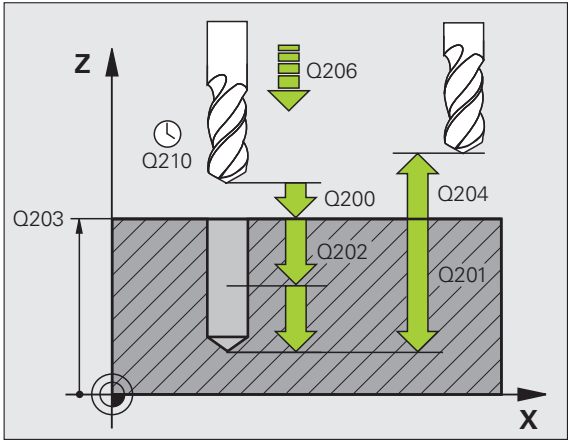

举例：NC 程序段

11 CYCL DEF 200 DRILLING
Q200=2 ; 安全高度
Q201=-15; 深度
Q206=250; 切入进给速率
Q202=5 ; 切入深度
Q210=0 ; 在顶部停顿时间
Q203=+20; 表面坐标
Q204=100; 第二安全高度
Q211=0.1 ; 在底部停顿时间
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X+80 Y+50 FMAX M99



3.4 铰孔 (循环 201, DIN/ISO: G201)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 刀具以编程进给速率 F 铰孔至输入的深度。
- 3 如果编程了停顿时间，刀具将在孔底处停顿所输入的时间。
- 4 然后，刀具以进给速率 F 退刀至安全高度，如果编程了第二安全高度由安全高度处以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。



碰撞危险！



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201（增量值）：工件表面与孔底之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：铰孔时刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 退刀速度 Q208：刀具自孔中退出的移动速度。如果输入 Q208 = 0，刀具将以铰孔进给速率退刀。输入范围 0 至 99999.999
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面的坐标。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999

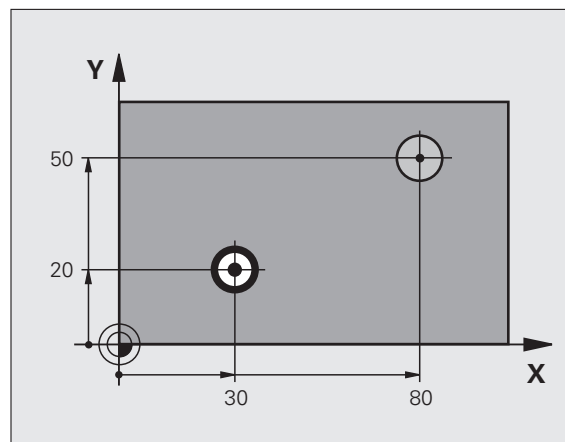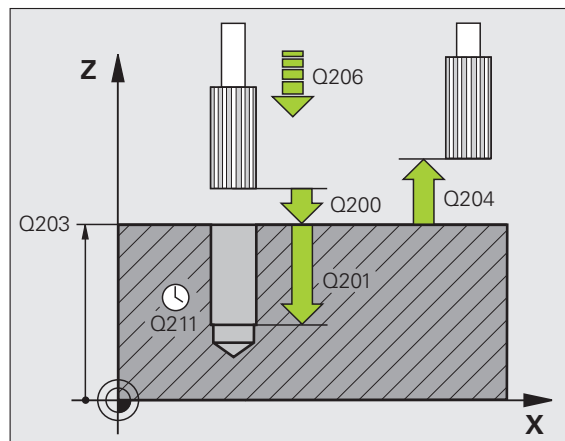

举例：NC 程序段

```
11 CYCL DEF 201 REAMING
```

```
Q200=2 ; 安全高度
```

```
Q201=-15; 深度
```

```
Q206=100; 切入进给速率
```

```
Q211=0.5 ; 在底部停顿时间
```

```
Q208=250; 退刀进给速率
```

```
Q203=+20; 表面坐标
```

```
Q204=100; 第二安全高度
```

```
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
```

```
13 CYCL CALL
```

```
14 L X+80 Y+50 FMAX M9
```

```
15 L Z+100 FMAX M2
```

3.5 镗孔（循环 202，DIN/ISO：G202）

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上的安全高度处。
- 2 刀具以切入进给速率钻孔至编程深度。
- 3 如果编程中要求停顿，刀具将在孔底处停顿所输入的时间并保持当前主轴无进给旋转。
- 4 然后，TNC 将主轴定向至参数 Q336 定义的位置。
- 5 如果选择了退刀，刀具将沿编程方向退离 0.2 毫米（固定值）。
- 6 TNC 以退刀进给速率将刀具移至安全高度处，然后，如果输入了第二安全高度，再以 FMAX 速度退至第二安全高度处。如果 Q214=0，刀尖将停留在孔壁上。

编程时注意：



要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

这个循环只适用于伺服控制主轴的机床。



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

循环执行完后，TNC 将恢复循环调用前的冷却液和主轴状态。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

选择刀具退离孔边的方向。


编程主轴定向时，应检查在 Q336 中所输入的主轴定向角所确定的刀尖位置（例如，在“手动数据输入定位”操作模式中）。设置角度使刀尖沿平行于坐标轴方向。

退刀时，TNC 自动考虑当前坐标系统的旋转因素。


循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201 (增量值)：工件表面与孔底之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：镗孔中的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 退刀速度 Q208：刀具自孔中退出的移动速度。如果输入 Q208 = 0 的话，刀具将以切入进给速率退刀。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.999

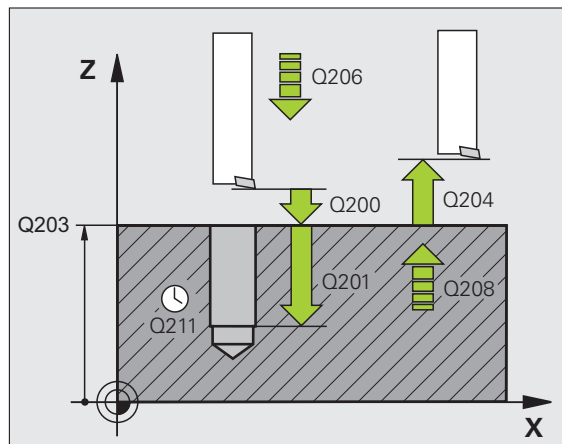

- ▶ 退离方向（0/1/2/3/4）Q214：确定 TNC 在孔底处的退刀方向（主轴定向之后）。
 - 0 不退刀！
 - 1 沿负参考轴方向退刀
 - 2 沿负辅助轴方向退刀
 - 3 沿正参考轴方向退刀
 - 4 沿正辅助轴方向退刀
- ▶ 主轴定向角 Q336（绝对值）：退刀前，TNC 定位刀具的定向角。输入范围 -360,000 至 360,000

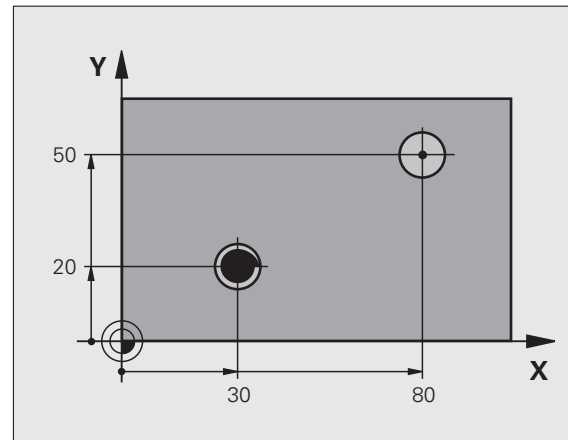

举例：

10 L Z+100 R0 FMAX
11 CYCL DEF 202 BORING
Q200=2 ; 安全高度
Q201=-15; 深度
Q206=100; 切入进给速率
Q211=0.5 ; 在底部停顿时间
Q208=250; 退刀进给速率
Q203=+20; 表面坐标
Q204=100; 第二安全高度
Q214=1 ; 退离方向
Q336=0 ; 主轴角度
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.6 万能钻孔 (循环 203, DIN/ISO: G203)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 刀具以编程进给速率 F 钻至第一切入深度。
- 3 如果编写了断屑程序, 刀具将按输入的退刀值退刀。如果不用断屑加工, 刀具以退刀速率退至安全高度处, 如果编程了停顿时间将在此停留所输入的停顿时间, 然后以快移速度 FMAX 再次移至第一切入深度之上的安全高度处。
- 4 然后, 刀具以编程进给速率再次进刀下一个深度。如果编程了递减量, 每次进给后的切入深度将按减量递减。
- 5 TNC 重复这一过程 (2 至 4 步) 直至达到编程的孔总深为止。
- 6 如果编程了停顿时间, 刀具将在孔底停留所输入的停顿时间进行空转, 然后以退刀速率退至安全高度处。如果编程了第二安全高度, 刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面中起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

**碰撞危险！**


如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201 (增量值)：工件表面与孔底 (钻头尖) 之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：钻孔时的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 切入深度 Q202 (增量值)：每刀进给量。输入范围 0 至 99999.9999。该深度不能是切入深度的倍数。下列情况将一次加工到所需深度：
 - 切入深度等于该深度
 - 切入深度大于该深度和未定义断屑工序
- ▶ 顶部停顿时间 Q210：刀具自孔内退出进行排屑时，刀具在安全高度处的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 减量 Q212 (增量值)：每次进给后，TNC 将减小切入深度 Q202 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 退刀前断屑次数 Q213：TNC 由孔中退出刀具进行排屑前的断屑次数。为了断屑，TNC 每次将退刀 Q256 的值。输入范围 0 至 99999
- ▶ 最小切入深度 Q205 (增量值)：如果输入了减量值，TNC 将把切入的深度限制为 Q205 输入的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 退刀速度 Q208：刀具自孔中退出的移动速度。如果输入 Q208 = 0，TNC 将以 Q206 的进给速率退刀。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO
- ▶ 断屑退离速率 Q256 (增量值)：断屑时 TNC 的退刀值。输入范围 0.1000 至 99999.9999

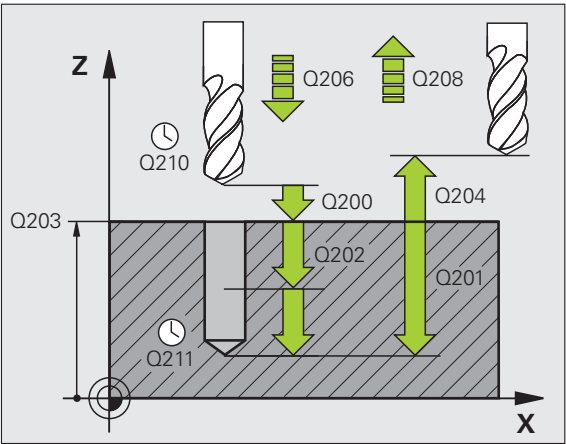

举例：NC 程序段

11 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING
Q200=2 ;安全高度
Q201=-20;深度
Q206=150;切入进给速率
Q202=5 ;切入深度
Q210=0 ;在顶部停顿时间
Q203=+20;表面坐标
Q204=50 ;第二安全高度
Q212=0.2 ;减量
Q213=3 ;断屑次数
Q205=3 ;最小切入深度
Q211=0.25;在底部停顿时间
Q208=500;退刀进给速率
Q256=0.2 ;断屑距离




3.7 反向镗孔 (循环 204, DIN/ISO: G204)

循环运行

本循环用于从工件底部反向镗孔。

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上的安全高度处。
- 2 然后, TNC 将主轴定向在 0 度位置处并使主轴停转和使刀具偏移偏心距离。
- 3 然后刀具以进给速率进入已经预镗的孔中进行预定位直到刀刃达到在工件底部的安全高度位置。
- 4 TNC 再次将刀具定位在预镗的孔中心, 转动主轴并接通冷却液, 以进给速率镗孔至孔深度处。
- 5 如果输入了停顿时间, 刀具将在镗孔顶部停留, 然后再从孔中退刀。执行另一次主轴定向并使刀具偏移偏心距离。
- 6 TNC 以预定位进给速率将刀具移至安全高度处, 然后, 如果输入了第二安全高度, 再以 FMAX 速度移至第二安全高度处。

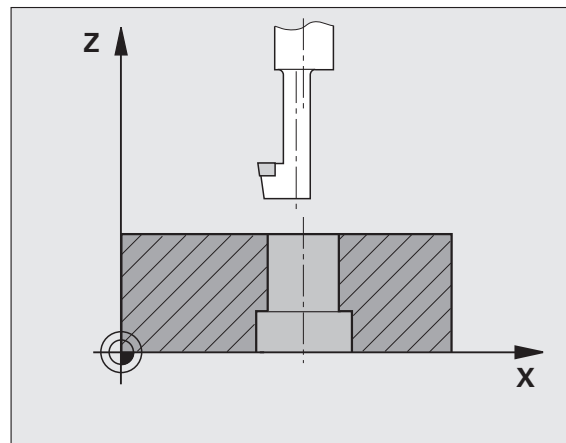

编程时注意：

要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

这个循环只适用于伺服控制主轴的机床。

本循环需要使用向上切削的专用镗杆。



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数深度的代数符号决定加工方向。注意：正号表示沿正主轴方向镗孔。

输入的刀具长度是指到镗杆底部的总长度，而不是仅仅到刀刃处。

计算镗孔起点时，TNC 将考虑镗杆的刀刃长度和材料厚度。



**碰撞危险！**

编程主轴定向时，应检查在 **Q336** 中所输入的主轴定向角所确定的刀尖位置（例如，在“手动数据输入定位”操作模式中）。设置角度使刀尖沿平行于坐标轴方向。选择刀具退离孔边的方向。

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 反向镗孔深度 Q249（增量值）：工件底边与孔顶之间的距离。正号表示沿正主轴方向镗孔。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 材料厚度 Q250（增量值）：工件厚度。输入范围 0.0001 至 99999.9999
- ▶ 偏心距 Q251（增量值）：镗杆的偏心距离，其值来自刀具数据表。输入范围 0.0001 至 99999.9999
- ▶ 刀刃高度 Q252（增量值）：镗杆底边与主切削刃之间的距离，其值来自刀具数据表。输入范围 0.0001 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253：切入工件或退离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO
- ▶ 反向镗孔进给速率 Q254：反向镗孔中的刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 停顿时间 Q255：停在镗孔顶部的时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.000

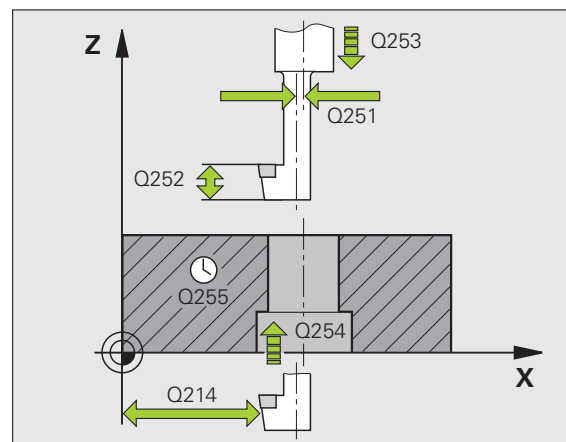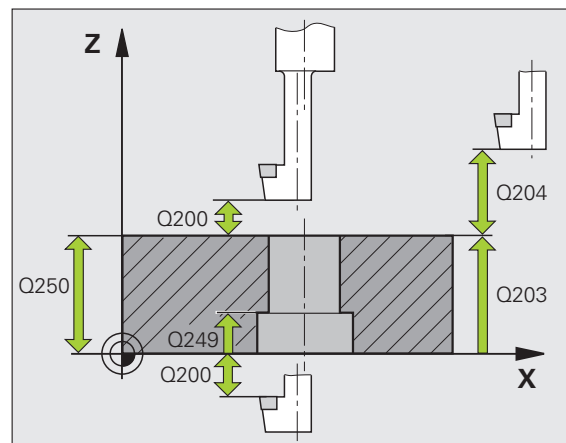

- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 退离方向 (0/1/2/3/4) Q214：确定 TNC 将刀具偏移偏心距的方向 (主轴定向后)。不允许输入 0。
 - 1 沿负参考轴方向退刀
 - 2 沿负辅助轴方向退刀
 - 3 沿正参考轴方向退刀
 - 4 沿正辅助轴方向退刀
- ▶ 主轴定向角 Q336 (绝对值)：刀具进入孔或退离镗孔前 TNC 定位刀具的定向角。输入范围 -360.0000 至 360.0000

举例：NC 程序段

11 CYCL DEF 204 BACK BORING
Q200=2 ; 安全高度
Q249=+5 ; 反向镗孔深度
Q250=20 ; 材料厚度
Q251=3.5 ; 偏心距离
Q252=15 ; 刀刃高度
Q253=750 ; 预定位进给速率 F
Q254=200 ; 镗孔进给速率 F
Q255=0 ; 停顿时间
Q203=+20 ; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q214=1 ; 退离方向
Q336=0 ; 主轴角度



3.8 万能啄钻 (循环 205, DIN/ISO: G205)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 如果输入加深的起点, TNC 将以定义的定位进给速率将刀具移至加深起点之上的安全高度处。
- 3 刀具以编程进给速率 F 钻至第一切入深度。
- 4 如果编写了断屑程序, 刀具将按输入的退刀值退刀。如果不用断屑加工, 刀具以快移速度移至安全高度处, 再以快移速度 FMAX 移至第一个切入深度上方输入的起点位置处。
- 5 然后, 刀具以编程进给速率再次进刀下一个深度。如果编程了递减量, 每次进给后的切入深度将按减量递减。
- 6 TNC 重复这一过程 (2 至 4 步) 直至达到编程的孔总深为止。
- 7 如果编程了停顿时间, 刀具将在孔底停留所输入的停顿时间进行空转, 然后以退刀速率退至安全高度处。如果编程了第二安全高度, 刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。

编程时注意：

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

如果输入的预停距离 **Q258** 不等于 **Q259**，TNC 将等量改变第一切入深度与最后切入深度之间的预停距离。

如果用 **Q379** 输入了一个加深的起点，TNC 只改变进给运动的起点。TNC 不改变退刀运动，因此它们是相对工件表面坐标计算的。

**碰撞危险！**


如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值) : 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201 (增量值) : 工件表面与孔底 (钻头尖) 之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206: 钻孔时的刀具移动速度, 单位为 mm/min。输入范围 : 0 至 99999.999, 或 FAUTO, FU。
- ▶ 切入深度 Q202 (增量值) : 每刀进给量。输入范围 0 至 99999.9999。该深度不能是切入深度的倍数。下列情况将一次加工到所需深度:
 - 切入深度等于该深度
 - 切入深度大于该深度
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值) : 工件表面的坐标。输入范围 : - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值) : 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 减量 Q212 (增量值) : TNC 减小的切入深度 Q202 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最小切入深度 Q205 (增量值) : 如果输入了减量值, TNC 将把切入的深度限制为 Q205 输入的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 上预停距离 Q258 (增量值) : 刀具由孔中退离后, TNC 将刀具再次移至当前切入深度位置时刀具进行快移定位的安全高度; 第一切入深度值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 下预停距离 Q259 (增量值) : 刀具由孔中退离后, TNC 将刀具再次移至当前切入深度位置时刀具进行快移定位的安全高度; 最后一个切入深度值。输入范围 0 至 99999.9999

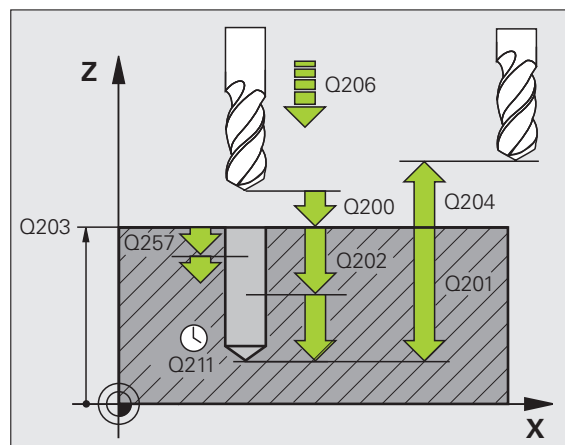

- ▶ 断屑进给深度 Q257（增量值）：TNC 执行断屑时的深度。如果输入 0，不断屑。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 断屑退离速率 Q256（增量值）：断屑时 TNC 的退刀值。TNC 用 3000 mm/min 的进给速率退刀。输入范围 0.1000 至 99999.9999。
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 加深的起点 Q379（相对于工件表面的增量值）：如果用短的刀具将定位孔钻至一定深度的话，为钻孔的起点位置。TNC 用预定位进给速率将刀具从安全高度移至加深的起点。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253：由安全高度运动到加深的起点刀具定位的运动速度，单位为 mm/min。只有当 Q379 输入的值非 0 时才有效。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO

举例：NC 程序段

11 CYCL DEF 205 UNIVERSAL PECKING
Q200=2 ;安全高度
Q201=-80;深度
Q206=150;切入进给速率
Q202=15 ;切入深度
Q203=+100;表面坐标
Q204=50 ;第二安全高度
Q212=0.5 ;减量
Q205=3 ;最小切入深度
Q258=0.5 ;上预停距离
Q259=1 ;下预停距离
Q257=5 ;断屑深度
Q256=0.2 ;断屑距离
Q211=0.25;在底部停顿时间
Q379=7.5 ;起点
Q253=750;预定位进给速率 F



3.9 铣槽 (循环 208, DIN/ISO: G208)

循环运行

- 1 TNC 沿刀具轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面上方编程的安全高度处，然后将刀具沿圆弧路径移至镗孔圆周处（如果有足够空间）。
- 2 刀具以编程进给速率 F 沿螺旋线由当前位置铣削至第一切入深度处。
- 3 达到钻孔深度后，TNC 再转动一个整圆排出第一次切入后剩下的切屑。
- 4 然后，TNC 再次把刀具定位在孔中心处。
- 5 最后，TNC 以 FMAX 快移速度返回到安全高度处。如果编程了第二安全高度，刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。

编程时注意：

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

如果输入的镗孔直径与刀具直径相同，TNC 将直接镗至输入的深度而不进行任何螺旋线插补。

当前有效的镜像功能 **不影响** 该循环定义的铣削类型。

注意如果进给距离过大，可能会损坏刀具或工件。

为避免进给过大，在刀具表的 **ANGLE**（角度）栏中输入刀具的最大切入角。那么 TNC 将自动计算允许的最大进给量，并相应修改输入的值。

**碰撞危险！**



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀具下刃与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201（增量值）：工件表面与孔底之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：螺旋钻孔时的刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 一个螺旋的进给量 Q334（增量值）：刀具一个螺旋（=360 度）运动的切入深度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q335（绝对值）：镗孔直径。如果输入的名义直径与刀具直径相同，TNC 将直接镗至输入的深度而不进行任何螺旋线插补。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 粗加直径 Q342（绝对值）：只要在 Q342 中的输入值大于 0，TNC 将不再检查名义直径与刀具直径的比。这样可以粗铣两倍于刀具直径的孔。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351：用 M3 铣削的加工类型
+1 = 顺铣
-1 = 逆铣

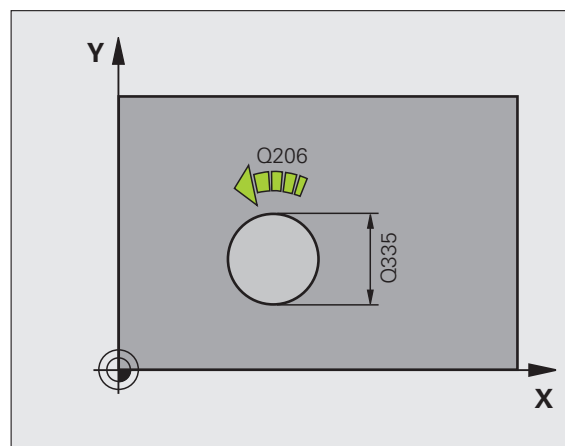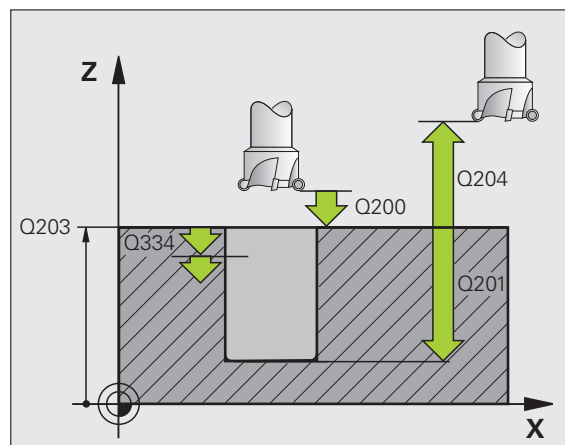

举例：NC 程序段

12 CYCL DEF 208 BORE MILLING

Q200=2 ; 安全高度

Q201=-80; 深度

Q206=150; 切入进给速率

Q334=1.5 ; 切入深度

Q203=+100; 表面坐标

Q204=50 ; 第二安全高度

Q335=25 ; 名义直径

Q342=0 ; 粗铣直径

Q351=+1 ; 顺铣或逆铣

3.10 单槽深孔钻 (循环 241, DIN/ISO: G241)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 然后, TNC 用定义的定位进给速率将刀具移至加深的起点上方的安全高度位置和开启钻孔速度 (M3) 和冷却液。TNC 执行循环中定义旋转方向的接近运动, 顺时针, 逆时针或静止主轴。
- 3 刀具以编程进给速率 F 钻孔至输入的深度。
- 4 如果编程要求断屑, 刀具保持在孔底进行断屑。然后, TNC 关闭冷却液和将钻孔速度复位为定义的退刀速度。
- 5 在孔底的停顿时间结束后, 刀具用退刀进给速率退刀至安全高度。如果编程了第二安全高度, 刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。

编程时注意:



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点 (孔圆心) 的定位程序段。

循环参数 DEPTH (深度) 的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0, 这个循环将不被执行。



碰撞危险!


如果输入了正深度, 用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。

必须注意, 如果**输入了正深度**, TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处!

循环参数



- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 深度 Q201（增量值）：工件表面与孔底之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：钻孔时的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211：刀具在孔底的停留时间，以秒为单位。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 加深的起点 Q379（相对于工件表面的增量值）：实际钻孔加工的开始位置。TNC 用预定位进给速率将刀具从安全高度移至加深的起点。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253：由安全高度运动到加深的起点刀具定位的运动速度，单位为 mm/min。只有当 Q379 输入的值非 0 时才有效。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO
- ▶ 退刀速度 Q208：刀具自孔中退出的移动速度。如果输入 Q208 = 0，TNC 将以 Q206 的进给速率退刀。输入范围为 0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO
- ▶ 进入 / 退出旋转方向 (3/4/5)?Q426：刀具进入或退离孔中的主轴所需旋转方向。输入范围：
3: 用 M3 的主轴转速
4: 用 M4 的主轴转速
5: 静止主轴运动
- ▶ 进入/退出的主轴转速 Q427：刀具进入或退离孔中的主轴所需旋转速度。输入范围 0 至 99999
- ▶ 钻孔速度 Q428：所需钻孔速度。输入范围 0 至 99999
- ▶ 冷却液开启的 M 功能？ Q429：开启冷却液的辅助功能 M。如果刀具达到孔的加深起点位置，TNC 将开启冷却液。输入范围 0 至 999
- ▶ 冷却液关闭的 M 功能？ Q430：关闭冷却液的辅助功能 M。如果刀具达到孔深位置，TNC 关闭冷却液。输入范围 0 至 999

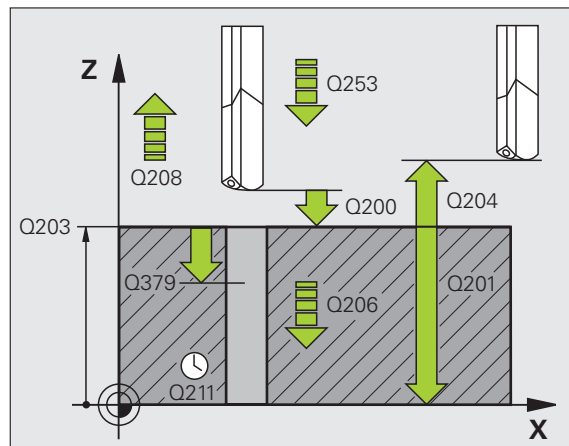

举例：NC 程序段

11 CYCL DEF 241 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING

Q200=2 ; 安全高度

Q201=-80; 深度

Q206=150; 切入进给速率

Q211=0.25; 在底部停顿时间

Q203=+100; 表面坐标

Q204=50 ; 第二安全高度

Q379=7.5 ; 起点

Q253=750; 预定位进给速率 F

Q208=1000; 退刀进给速率

Q426=3 ; 主轴旋转方向

Q427=25 ; 旋转速度进入 / 退出


Q428=500; 钻孔速度

Q429=8 ; 冷却液开启

Q430=9 ; 冷却液关闭

3.11 编程举例

举例：钻孔循环

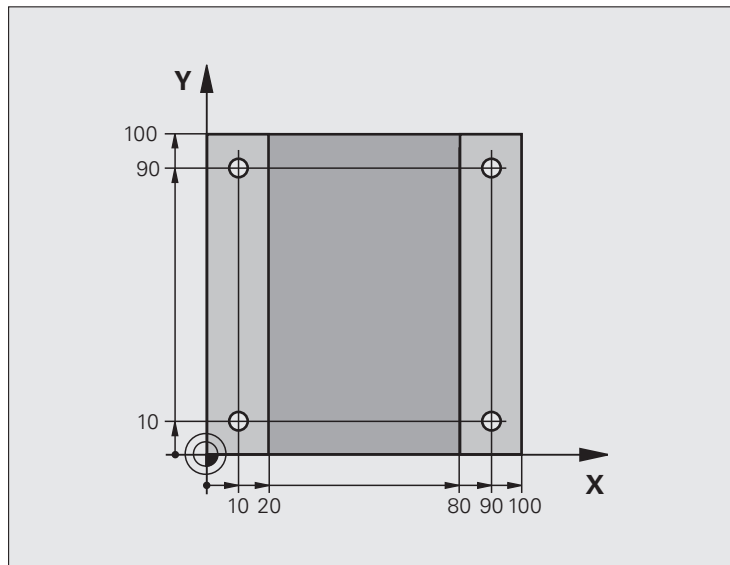

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具调用（刀具半径 3）
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 200 DRILLING	循环定义
Q200=2 ;安全高度	
Q201=-15;深度	
Q206=250;切入进给速率	
Q202=5 ;切入深度	
Q210=0 ;在顶部停顿时间	
Q203=-10;表面坐标	
Q204=20 ;第二安全高度	
Q211=0.2 ;在底部停顿时间	

6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	接近孔 1，主轴开启
7 CYCL CALL	循环调用
8 L Y+90 R0 FMAX M99	接近孔 2，循环调用
9 L X+90 R0 FMAX M99	接近孔 3，循环调用
10 L Y+10 R0 FMAX M99	接近孔 4，循环调用
11 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
12 END PGM C200 MM	




举例：钻孔循环与“阵列定义”功能一起使用

钻孔坐标保存在阵列定义 **PATTERN DEF POS**
(阵列定义位置) 中和 TNC 用 **CYCL CALL PAT**
(循环调用阵列) 功能调用其坐标值:

选择刀具半径，使加工步骤可以显示在测试图形中。

程序执行顺序

- 定中心 (刀具半径 4)
- 钻孔 (刀具半径 2.4)
- 攻丝 (刀具半径 3)

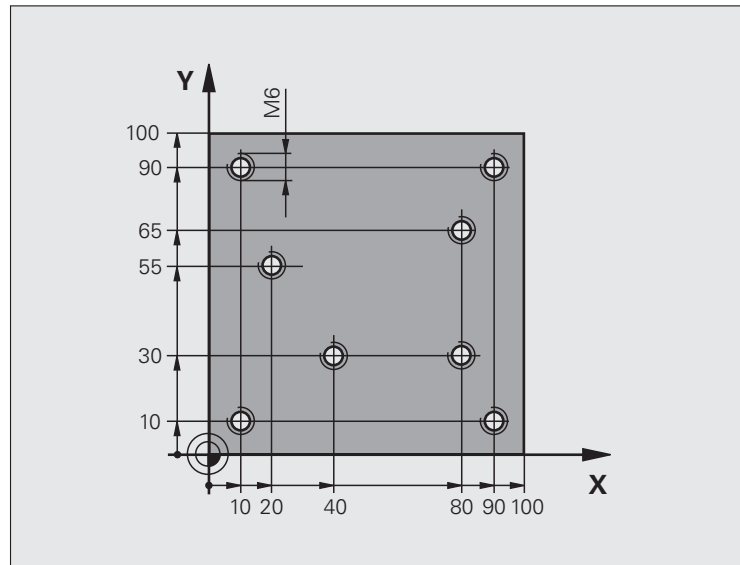

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	调用定中心刀具（刀具半径 4）
4 L Z+10 R0 F5000	将刀具移至安全高度（输入 F 值）
	每个循环之后，TNC 定位至安全高度处
5 PATTERN DEF	在阵列点中定义全部钻孔位置
POS1(X+10 Y+10 Z+0)	
POS2(X+40 Y+30 Z+0)	
POS3(X+20 Y+55 Z+0)	
POS4(X+10 Y+90 Z+0)	
POS5(X+90 Y+90 Z+0)	
POS6(X+80 Y+65 Z+0)	
POS7(X+80 Y+30 Z+0)	
POS8(X+90 Y+10 Z+0)	

6 CYCL DEF 240 CENTERING	循环定义：定中心
Q200=2 ;安全高度	
Q343=0 ;选择深度 / 直径	
Q201=-2 ;深度	
Q344=-10;直径	
Q206=150;切入进给速率	
Q211=0 ;在底部停顿时间	
Q203=+0 ;表面坐标	
Q204=50 ;第二安全高度	
7 CYCL CALL PAT F5000 M13	调用与阵列点有关的循环
8 L Z+100 R0 FMAX	退刀，换刀
9 TOOL CALL 2 Z S5000	调用钻孔刀具（刀具半径 2.4）
10 L Z+10 R0 F5000	将刀具移至安全高度（输入 F 值）
11 CYCL DEF 200 DRILLING	循环定义：钻孔
Q200=2 ;安全高度	
Q201=-25;深度	
Q206=150;啄钻进给速率	
Q202=5 ;切入深度	
Q210=0 ;在顶部停顿时间	
Q203=+0 ;表面坐标	
Q204=50 ;第二安全高度	
Q211=0.2 ;在底部停顿时间	
12 CYCL CALL PAT F5000 M13	调用与阵列点有关的循环
13 L Z+100 R0 FMAX	退刀
14 TOOL CALL 3 Z S200	调用攻丝刀具（刀具半径 3）
15 L Z+50 R0 FMAX	将刀具移至安全高度
16 CYCL DEF 206 TAPPING NEW	攻丝循环的定义
Q200=2 ;安全高度	
Q201=-25;螺纹深度	
Q206=150;啄钻进给速率	
Q211=0 ;在底部停顿时间	
Q203=+0 ;表面坐标	
Q204=50 ;第二安全高度	
17 CYCL CALL PAT F5000 M13	调用与阵列点有关的循环
18 L Z+100 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
19 END PGM 1 MM	





4

固定循环: 攻丝 / 螺纹铣削



4.1 基础知识

概要

TNC 提供 8 个用于各类螺纹加工的循环：

循环	软键	页
循环 206（新攻丝） 用浮动夹头攻丝架，自动预定位，第二安全高度		页 91
循环 207（新刚性攻丝） 用浮动夹头攻丝架，自动预定位，第二安全高度		页 93
循环 209（断屑攻丝） 用浮动夹头攻丝架，自动预定位，第二安全高度，断屑		页 96
循环 262（铣螺纹） 在已钻孔的材料上铣螺纹的循环		页 100
循环 263（铣螺纹 / 镗孔） 在已钻孔的材料上铣螺纹和镗孔倒角的循环		页 103
循环 264（钻螺纹孔 / 铣螺纹） 在实心材料上钻孔然后用刀具铣螺纹的循环		页 107
循环 265（螺旋螺纹钻孔 / 铣削） 在实心材料上铣螺纹的循环		页 111
循环 267（铣外螺纹） 铣外螺纹和加工镗孔倒角的循环		页 111



4.2 用浮动夹头攻丝架的新攻丝 (循环 206, DIN/ISO: G206)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 刀具一次进给钻孔至总深度。
- 3 刀具达到孔的总深度时，主轴立即反向旋转，在停顿时间结束时退刀至安全高度处。如果编程了第二安全高度，刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。
- 4 在安全高度处，主轴重新正转。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

需要用浮动夹头攻丝架攻丝。攻丝过程中，必须补偿进给速率与主轴转速之差。

循环运行时，主轴转速倍率调节旋钮不可用。进给速率倍率调节旋钮仅在有限的范围内起作用，其范围由机床制造商确定（参见机床手册）。

加工右旋螺纹时用 **M3** 启动主轴旋转，加工左旋螺纹时用 **M4**。



碰撞危险！

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数




- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖 (起点位置) 与工件表面之间的距离。标准值: 约为螺距的 4 倍。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 孔总深度 Q201 (螺纹长度, 增量值): 工件表面与螺纹末端之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 进给速率 FQ206: 攻丝时的刀具运动速度。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FAUTO
- ▶ 在孔底处的停顿时间 Q211: 输入 0 至 0.5 秒之间的值, 以避免退刀时卡刀。输入范围 0 至 3600.0000
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面的坐标。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999

进给速率计算方法如下: $F = S \times p$

- F: 进给速率 (mm/min)
- S: 主轴转速 (rpm)
- p: 螺距 (mm)

程序中中断退刀

如果攻丝过程中用机床停止按钮中断了程序运行, TNC 将显示用于退刀的软键。

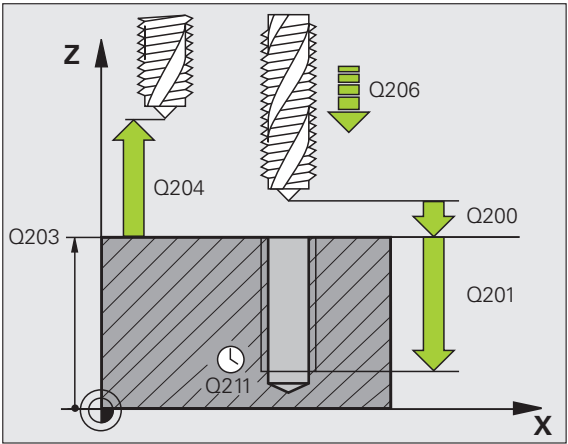

举例: NC 程序段

25 CYCL DEF 206 TAPPING NEW
Q200=2 ; 安全高度
Q201=-20; 深度
Q206=150; 切入进给速率
Q211=0.25; 在底部停顿时间
Q203=+25; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度



4.3 不用浮动夹头攻丝架的新刚性攻丝 (循环 207, DIN/ISO: G207)

循环运行

TNC 不用浮动夹头攻丝架，通过一次进给或多次进给加工螺纹。

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 刀具一次进给钻孔至总深度。
- 3 刀具达到孔的总深度时，主轴立即反向旋转，在停顿时间结束时退刀至安全高度处。如果编程了第二安全高度，刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。
- 4 TNC 将在安全高度处停止主轴转动。

编程时注意：



要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

这个循环只适用于伺服控制主轴的机床。



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

孔总深度参数的代数符号决定加工方向。

TNC 用主轴转速计算进给速率。如果攻丝期间使用进给速率倍率调节，TNC 自动调整进给速率。

进给速率倍率调节旋钮不可用。

循环结束时，主轴停止转动。进行下一步操作前，用 **M3**（或 **M4**）重新启动主轴运转。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！


循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖 (起点位置) 与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 孔总深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹末端之间的距离。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239
螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
+ = 右旋螺纹
- = 左旋螺纹
输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面的坐标。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999

程序中中断后退刀

如果螺纹加工过程中用机床停止按钮中断程序运行, TNC 将显示 MANUAL OPERATION (手动操作) 软键。如果按下 MANUAL OPERATION (手动操作) 软键, 可在程序控制下退刀。只需按下当前主轴的正轴向按钮。

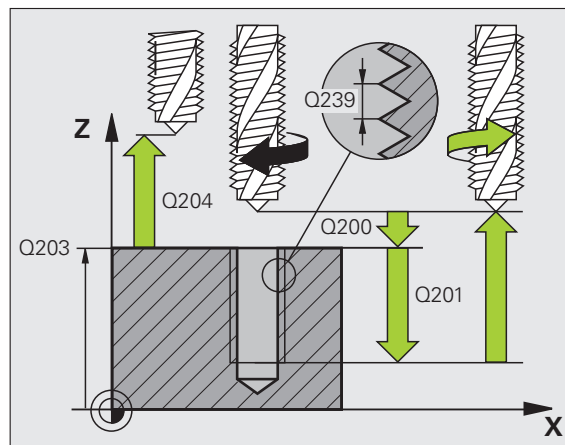

举例: NC 程序段

26 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING NEW
Q200=2 ; 安全高度
Q201=-20; 深度
Q239=+1 ; 螺距
Q203=+25; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度

4.4 断屑攻 (循环 209, DIN/ISO: G209)

循环运行

TNC 系统通过多次进给加工螺纹直至达到编程深度。可以用参数定义是否需要将刀具从孔中全部退出以进行排屑。

- 1 TNC 沿刀具轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上的编程安全高度处。在此高度处，定向主轴停转。
- 2 刀具移至编程进给深度，主轴反向旋转并根据定义退刀至特定距离或完全退出以进行断屑。如果定义了增加主轴转速转速的系数，TNC 用相应速度从孔中退出。
- 3 然后主轴恢复正转并进刀至下一进给深度。
- 4 TNC 重复这一过程 (2 至 3 步) 直至达到编程的螺纹深度。
- 5 然后退刀至安全高度处。如果编程了第二安全高度，刀具将以 FMAX 快移速度移至第二安全高度处。
- 6 TNC 将在安全高度处停止主轴转动。

编程时注意：

要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

这个循环只适用于伺服控制主轴的机床。



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

螺纹深度参数的代数符号决定加工方向。

TNC 用主轴转速计算进给速率。如果攻丝期间使用进给速率倍率调节，TNC 自动调整进给速率。

进给速率倍率调节旋钮不可用。

如果在循环参数 **Q403** 中定义了快速退刀的转速系数，TNC 限制转速使其不超过当前档位的最高转速。

循环结束时，主轴停止转动。进行下一步操作前，用 **M3**（或 **M4**）重新启动主轴运转。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！


循环参数



- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖 (起点位置) 与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺纹深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹末端之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239
螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
+ = 右旋螺纹
- = 左旋螺纹
输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面的坐标。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 断屑进给深度 Q257 (增量值): TNC 执行断屑时的深度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 断屑退刀速度 Q256: TNC 将螺距 Q239 与编程值相乘并在断屑时用计算值退刀。如果输入 Q256 = 0, TNC 将刀具由孔中完全退出 (至安全高度) 进行断屑。输入范围 0.1000 至 99999.9999
- ▶ 主轴定向角 Q336 (绝对值): 加工螺纹前 TNC 定位刀具的定向角。这样可以在需要时重新加工螺纹。输入范围 -360.0000 至 360.0000。
- ▶ 退刀的转速系数 Q403: 这是 TNC 加快主轴转速的系数, 也就是从钻孔中退刀时的退刀速度。输入范围 0.0001 至 10, 加快后的转速最高不超过当前档位的最高转速。

程序中中断后退刀

如果螺纹加工过程中用机床停止按钮中断程序运行, TNC 将显示 MANUAL OPERATION (手动操作) 软键。如果按下 MANUAL OPERATION (手动操作) 软键, 可在程序控制下退刀。只需按下当前主轴的正轴向按钮。

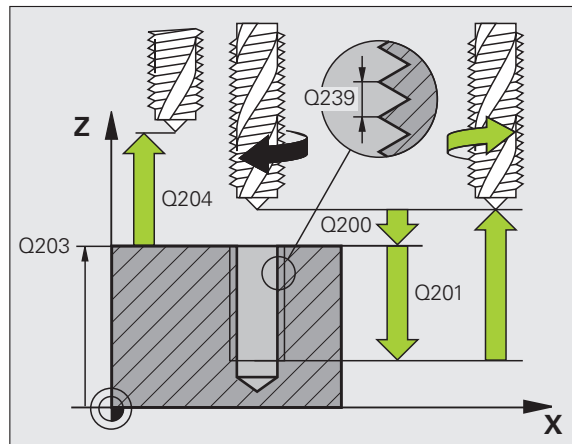

举例: NC 程序段

26 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG

Q200=2 ; 安全高度

Q201=-20; 深度

Q239=+1 ; 螺距

Q203=+25; 表面坐标

Q204=50 ; 第二安全高度

Q257=5 ;DEPTH FOR CHIP BRKNG

Q256=+25; 断屑距离

Q336=50 ; 主轴角度

Q403=1.5 ; 转速系数

4.5 螺纹铣削基础知识

前提条件

- 机床应具有主轴内冷系统（冷却液压力至少 30 巴，压缩空气压力至少 6 巴）。
- 铣螺纹时常会使螺纹面变形。为避免变形，需要用刀库中或刀具制造商提供的与刀具相关的补偿值。在 TOOL CALL（刀具调用）中用刀具半径的 DR 差值编程补偿值。
- 循环 262, 263, 264 和 267 仅用于右旋刀具。循环 265 可用于右旋和左旋刀具。
- 加工方向由以下输入参数决定：代数符号 Q239（+ = 右旋螺纹 / - = 左旋螺纹）和铣削方法 Q351（+1 = 顺铣 / -1 = 逆铣）。下表为右旋刀具各个输入参数之间的关系。

内螺纹	螺距	顺铣 / 逆铣	加工方向
右旋	+	+1(RL)	Z+
左旋	-	-1(RR)	Z+
右旋	+	-1(RR)	Z-
左旋	-	+1(RL)	Z-

外螺纹	螺距	顺铣 / 逆铣	加工方向
右旋	+	+1(RL)	Z-
左旋	-	-1(RR)	Z-
右旋	+	-1(RR)	Z+
左旋	-	+1(RL)	Z+



TNC 铣螺纹的编程进给速率是相对刀刃的。但由于 TNC 总是显示相对刀尖路径的进给速率，因此显示值与编程值不相同。

如果只在一个轴上同时使用循环 8（镜像）执行铣螺纹循环，那么将改变螺纹加工方向。



碰撞危险！

对各进给的编程一定要用相同的代数符号：循环由彼此相互独立的多个加工步骤组成。确定加工方向的优先顺序分别在各个循环中作说明。例如，只想重复运行循环中的镗孔加工步骤，那么就将螺纹深度输入为 0。这样加工方向将由镗孔深度决定。

断刀的处理方法


如果螺纹加工中发生断刀，先停止程序运行，切换到“手动输入数据定位”操作模式并将刀具沿线性路径移至孔的中心位置。然后，沿进给轴退刀并更换刀具。



4.6 螺纹铣削 (循环 262, DIN/ISO: G262)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。
- 2 刀具以预定位的编程进给速率移至起始面。起始面由螺距代数符号、铣削方式 (顺铣或逆铣) 及每步加工的螺纹扣数决定。
- 3 然后, 刀具沿螺旋线运动相切接近螺纹直径。螺旋线接近前, 执行刀具轴补偿运动以便在编程的起始面处开始螺纹路径。
- 4 根据螺纹扣数参数的设置情况, 刀具以一个、多个偏移或一个连续螺旋运动铣削螺纹。
- 5 之后, 刀具沿切线方向退离轮廓并返回加工面的起点。
- 6 循环结束时, TNC 以快移速度退刀至安全高度处, 或如果编程了第二安全高度退刀至第二安全高度。

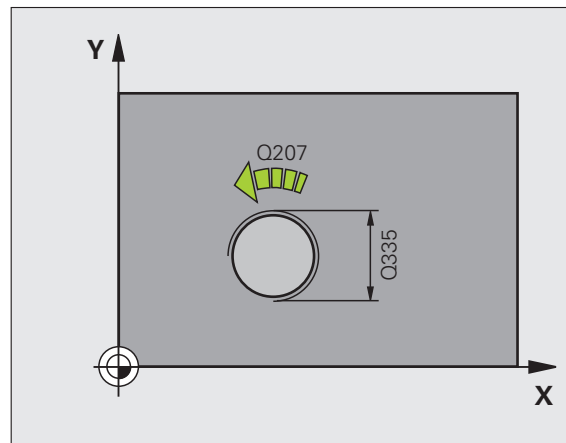

编程时注意:

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点 (孔圆心) 的定位程序段。

螺距深度循环参数的代数符号决定加工方向。如果编程螺距为 $DEPTH = 0$ ，这个循环将不被执行。

沿距圆心的半圆接近螺纹名义直径。如果刀具节圆直径比螺纹名义直径小四倍，执行预定位至工件边的运动。

注意，TNC 在接近运动前将沿刀具轴作补偿运动。补偿运动长度最长不超过螺距的一半。一定要保证孔内有足够的空间！

如果改变螺纹深度，TNC 自动修改螺旋运动的起点。

**碰撞危险！**



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 名义直径 Q335: 螺纹名义直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239: 螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
 - + = 右旋螺纹
 - = 左旋螺纹输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 螺深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹根部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 每步加工的螺纹扣数 Q355: 刀具运动扣数:
 - 0 = 一个 360 度螺旋线到螺纹深度
 - 1 = 螺纹总长范围上是内一条连续的螺旋路径
 - >1 = 接近和退离间为多个螺旋路径; 在螺旋线路径间, TNC 用 Q355 与螺距的积偏置刀具。输入范围 0 至 99999
- ▶ 预定位进给速率 Q253: 切入工件或退离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型
 - +1 = 顺铣
 - 1 = 逆铣
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面的坐标。输入范围 : - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 铣削进给速率 Q207: 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围 : 0 至 99999.999, 或 FAUTO。

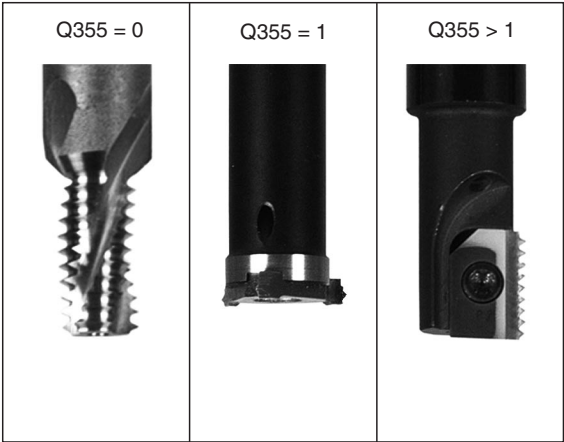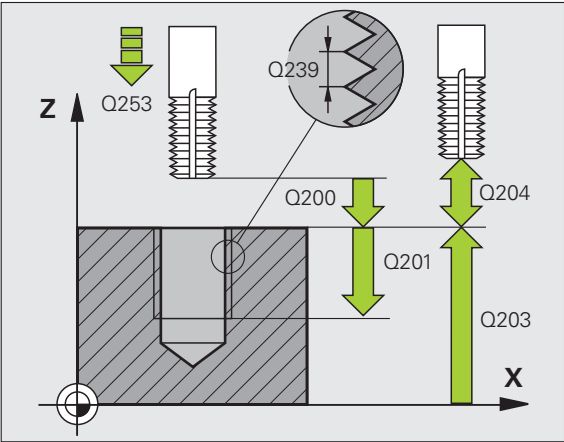

举例: NC 程序段

25 CYCL DEF 262 THREAD MILLING
Q335=10 ; 名义直径
Q239=+1.5; 螺距
Q201=-20; 螺深度
Q355=0 ; 每步螺纹扣数
Q253=750; 预定位进给速率 F
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣
Q200=2 ; 安全高度
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q207=500; 铣削进给速率



4.7 螺纹铣削 / 镗孔 (循环 263, DIN/ISO: G263)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。

镗孔

- 2 刀具以预定位进给速率移至镗孔深度减去安全高度位置处，然后以镗孔进给速率移至镗孔深度处。
- 3 如果输入了到工件边的安全距离，TNC 立即以预定位进给速率将刀具移至镗孔深度处。
- 4 然后，TNC 根据可用空间大小由中心沿切线方向接近心孔直径或预定位移至工件边，之后沿圆弧路径运动。

正面镗孔

- 5 刀具以预定位进给速率移至正面镗孔深度处。
- 6 TNC 由半圆圆心将刀具无补偿地定位到正面偏置位置处，然后以进给速率沿圆弧路径镗孔。
- 7 刀具再沿半圆移至孔的中心。

铣螺纹

- 8 TNC 以预定位的编程进给速率移动刀具至螺纹的起始面处。起始面由螺距和铣削类型（顺铣或逆铣）决定。
- 9 然后，刀具沿相切于螺旋线路径运动至螺纹直径处并用 360 度螺旋线运动铣削螺纹。
- 10 之后，刀具沿切线方向退离轮廓并返回加工面的起点。
- 11 循环结束时，TNC 以快移速度退刀至安全高度处，或如果编程了第二安全高度退刀至第二安全高度。

编程时注意:



编程前注意:

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点 (孔圆心) 的定位程序段。

螺纹深度的循环参数、镗孔深度或正面沉孔深度的代数符号决定加工方向。加工方向按以下顺序确定:

第 1: 螺纹深度

第 2: 镗孔深度

第 3: 正面深度

如果将深度参数编程为 0, TNC 将不执行该步。

如果要用刀具正面镗孔, 将镗孔深度定义为 0。

螺纹深度的编程值应至少比镗孔深度小三分之一的螺距。



碰撞危险!




如果输入了正深度, 用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。

必须注意, 如果**输入了正深度**, TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处!

循环参数



- ▶ 名义直径 Q335: 螺纹名义直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239: 螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
 + = 右旋螺纹
 - = 左旋螺纹
 输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 螺纹深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹根部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 镗孔深度 Q356 (增量值): 刀尖与工件顶面间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253: 切入工件或脱离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型
 +1 = 顺铣
 -1 = 逆铣
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 至侧面的安全距离 Q357 (增量值): 刀刃与孔壁间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 正面深度 Q358 (增量值): 刀尖与工件顶面间用于在刀具正面镗孔的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 正面镗孔偏移量 Q359 (增量值): TNC 将刀具中心偏移孔中心的距离。输入范围 0 至 99999.9999

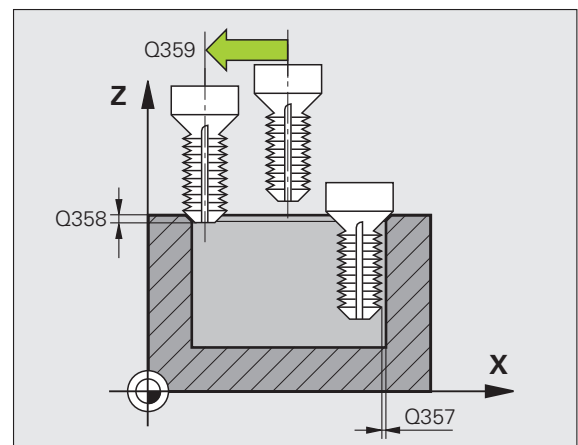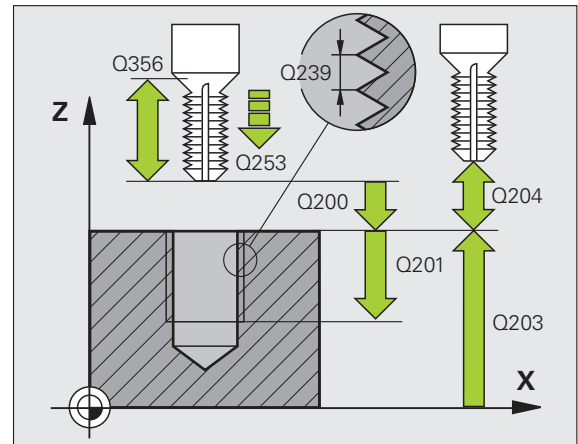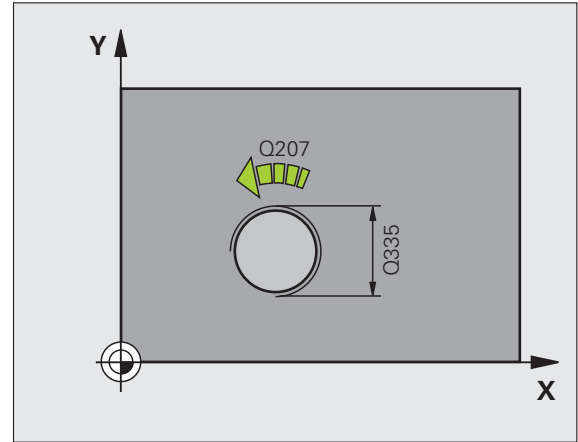

- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 镗孔进给速率 Q254：镗孔时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO。

举例：NC 程序段

25 CYCL DEF 263 THREAD MLLNG/CNTSNKG
Q335=10 ; 名义直径
Q239=+1.5; 螺距
Q201=-16; 螺纹深度
Q356=-20; 镗孔深度
Q253=750; 预定位进给速率 F
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣
Q200=2 ; 安全高度
Q357=0.2 ; 距侧边距离
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移量
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q254=150; 镗孔进给速率 F
Q207=500; 铣削进给速率



4.8 螺纹钻孔 / 铣削 (循环 264, DIN/ISO: G264)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。

钻孔

- 2 刀具用编程的切入进给速率钻孔至第一切入深度。
- 3 如果编写了断屑程序, 刀具将按输入的退刀值退刀。如果不用断屑加工, 刀具以快移速度移至安全高度处, 再以快移速度 FMAX 移至第一个切入深度上方输入的起点位置处。
- 4 然后, 刀具以编程进给速率再次进刀。
- 5 TNC 重复这一过程 (2 至 4 步) 直至达到编程的孔总深为止。

正面镗孔

- 6 刀具以预定位进给速率移至正面镗孔深度处。
- 7 TNC 由半圆圆心将刀具无补偿地定位到正面偏置位置处, 然后以进给速率沿圆弧路径镗孔。
- 8 刀具再沿半圆移至孔的中心。

铣螺纹

- 9 TNC 以预定位的编程进给速率移动刀具至螺纹的起始面处。起始面由螺距和铣削类型 (顺铣或逆铣) 决定。
- 10 然后, 刀具沿相切于螺旋线路径运动至螺纹直径处并用 360 度螺旋线运动铣削螺纹。
- 11 之后, 刀具沿切线方向退离轮廓并返回加工面的起点。
- 12 循环结束时, TNC 以快移速度退刀至安全高度处, 或如果编程了第二安全高度退刀至第二安全高度。

编程时注意：

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点 (孔圆心) 的定位程序段。

螺纹深度的循环参数、镗孔深度或正面沉孔深度的代数符号决定加工方向。加工方向按以下顺序确定：

第 1：螺纹深度

第 2：孔总深度

第 3：正面深度

如果将深度参数编程为 0，TNC 将不执行该步。

对螺纹深度的编程值应至少比孔的总深度小三分之一的螺距。

**碰撞危险！**



如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。

必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！


循环参数



- ▶ 名义直径 Q335: 螺纹名义直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239: 螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
 - + = 右旋螺纹
 - = 左旋螺纹
 输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 螺纹深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹根部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 孔总深度 Q356 (增量值): 工件表面与孔底之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253: 切入工件或退离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型
 - +1 = 顺铣
 - 1 = 逆铣
- ▶ 切入深度 Q202 (增量值): 每刀进给量。该深度不能是切入深度的倍数。输入范围 0 至 99999.9999。下列情况将一次加工到所需深度:
 - 切入深度等于该深度
 - 切入深度大于该深度
- ▶ 上预停距离 Q258 (增量值): 退刀后, TNC 将刀具移至当前切入深度位置时进行快移定位的安全高度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 断屑进给深度 Q257 (增量值): TNC 执行断屑时的深度。如果输入 0, 不断屑。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 断屑退离速率 Q256 (增量值): 断屑时 TNC 的退刀值。输入范围 0.1000 至 99999.9999

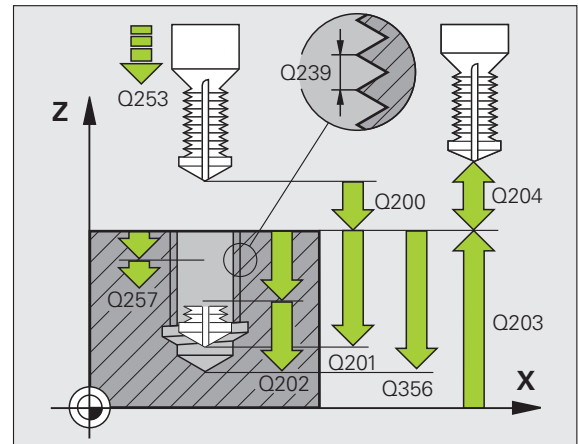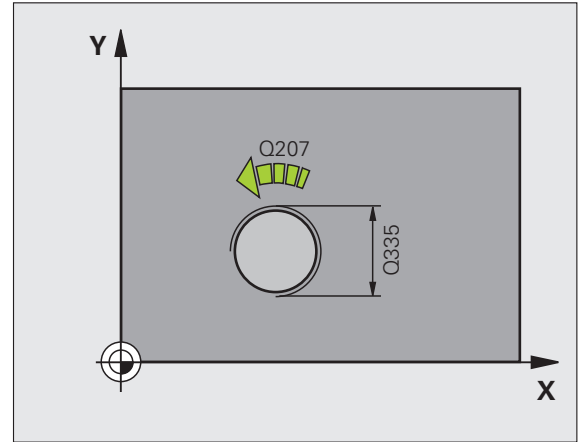

- ▶ 正面深度 Q358 (增量值)：刀尖与工件顶面间用于在刀具正面镗孔的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 正面镗孔偏移量 Q359 (增量值)：TNC 将刀具中心偏移孔中心的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：钻孔时的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO。

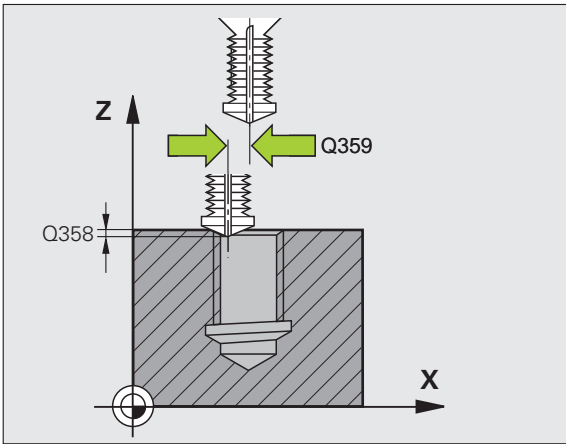

举例：NC 程序段

25 CYCL DEF 264 THREAD DRILLNG/MLLNG
Q335=10 ; 名义直径
Q239=+1.5; 螺距
Q201=-16; 螺纹深度
Q356=-20; 孔总深度
Q253=750; 预定位进给速率 F
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣
Q202=5 ; 切入深度
Q258=0.2 ; 预停距离
Q257=5 ; 断屑深度
Q256=0.2 ; 断屑距离
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移量
Q200=2 ; 安全高度
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q206=150; 切入进给速率
Q207=500; 铣削进给速率



4.9 螺旋螺纹钻孔 / 铣削 (循环 265, DIN/ISO: G265)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。

正面镗孔

- 2 如果铣螺纹之前先镗孔，刀具以镗孔进给速率移至正面沉孔深度处。如果铣螺纹后进行镗孔，TNC 刀具以预定位进给速率将刀具移至镗孔深度处。
- 3 TNC 由半圆心将刀具无补偿地定位到正面偏置位置处，然后以进给速率沿圆弧路径镗孔。
- 4 刀具再沿半圆移至孔的中心。

铣螺纹

- 5 刀具以预定位的编程进给速率将刀具移至螺纹的起始面。
- 6 然后，刀具沿螺旋运动相切接近螺纹直径。
- 7 刀具沿连续螺旋向下路径移动至螺纹深度。
- 8 之后，刀具沿切线方向退离轮廓并返回加工面的起点。
- 9 循环结束时，TNC 以快移速度退刀至安全高度处，或如果编程了第二安全高度退刀至第二安全高度。

编程时注意：



用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点（孔圆心）的定位程序段。

螺纹深度或正面沉孔深度的循环参数代数符号决定加工方向。加工方向按以下顺序确定：

- 第 1：螺纹深度
- 第 2：正面深度

如果将深度参数编程为 0，TNC 将不执行该步。

如果改变螺纹深度，TNC 自动修改螺旋运动的起点。

铣削类型（逆铣 / 顺铣）由螺纹（右旋 / 左旋）和刀具旋转方向决定，因为只能按刀具的方向加工。



碰撞危险！




如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。

必须注意，如果输入了正深度，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至低于工件表面的安全高度处！

循环参数



- ▶ 名义直径 Q335: 螺纹名义直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239: 螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
 - + = 右旋螺纹
 - = 左旋螺纹输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 螺纹深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹根部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 预定位进给速率 Q253: 切入工件或退离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO
- ▶ 正面深度 Q358 (增量值): 刀尖与工件顶面间用于在刀具正面镗孔的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 正面镗孔偏移量 Q359 (增量值): TNC 将刀具中心偏移孔中心的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 镗孔 Q360: 执行倒角
 - 0 = 螺纹加工前
 - 1 = 螺纹加工后
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999

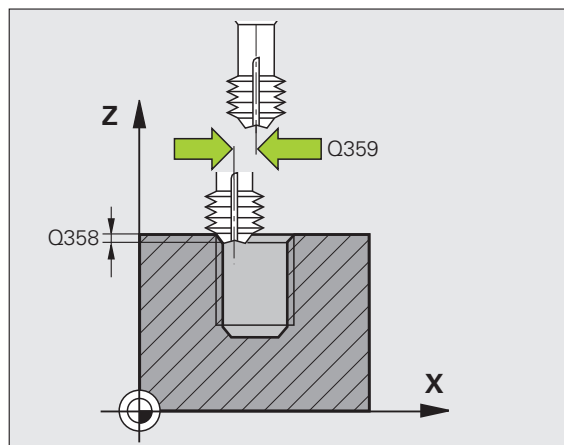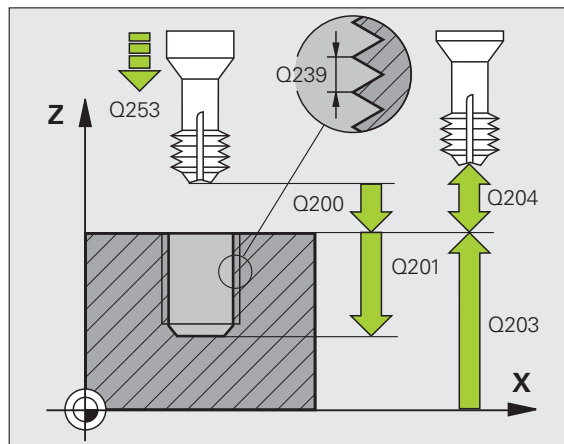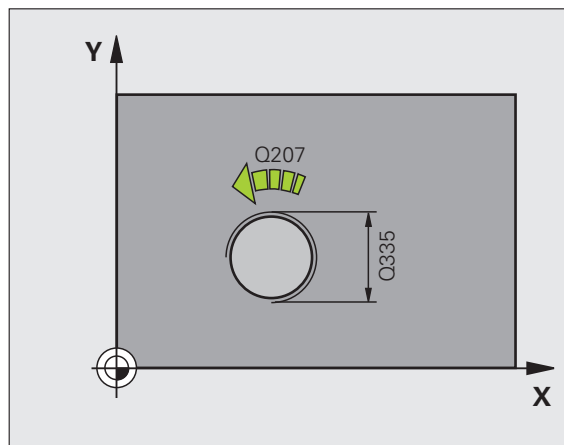

- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。
输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 镗孔进给速率 Q254：镗孔时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO。

举例：NC 程序段

25 CYCL DEF 265 HEL. THREAD DRLG/MLG
Q335=10 ; 名义直径
Q239=+1.5; 螺距
Q201=-16; 螺纹深度
Q253=750; 预定位进给速率 F
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移量
Q360=0 ; 镗孔
Q200=2 ; 安全高度
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q254=150; 镗孔进给速率 F
Q207=500; 铣削进给速率



4.10 外螺纹铣削 (循环 267, DIN/ISO: G267)

循环运行

- 1 TNC 沿主轴以快移速度 FMAX 将刀具移至工件表面之上输入的安全高度处。

正面镗孔

- 2 TNC 沿加工面的参考轴由凸台中心移至正面镗孔的起点处。起点位置由螺纹半径、刀具半径和螺距决定。
- 3 刀具以预定位进给速率移至正面镗孔深度处。
- 4 TNC 由半圆圆心将刀具无补偿地定位到正面偏置位置处，然后以进给速率沿圆弧路径镗孔。
- 5 刀具再沿半圆移至起点。

铣螺纹

- 6 如果尚未进行正面镗孔，TNC 将刀具定位至起点处。螺纹铣削的起点 = 正面镗孔的起点。
- 7 刀具以预定位的编程进给速率移至起始面。起始面由螺距代数符号、铣削方式（顺铣或逆铣）及每步加工的螺纹扣数决定。
- 8 然后，刀具沿螺旋运动相切接近螺纹直径。
- 9 根据螺纹扣数参数的设置情况，刀具以一个、多个偏移或一个连续螺旋运动铣削螺纹。
- 10 之后，刀具沿切线方向退离轮廓并返回加工面的起点。
- 11 循环结束时，TNC 以快移速度退刀至安全高度处，或如果编程了第二安全高度退刀至第二安全高度。

编程时注意:

用半径补偿 **R0** 编程加工面上起点 (凸台圆心) 的定位程序段。

必须事前确定正面铣孔前所需的偏移量。必须输入凸台中心至刀具中心 (未修正值) 的值。

螺纹深度或正面沉孔深度的循环参数代数符号决定加工方向。加工方向按以下顺序确定:

第 1: 螺纹深度

第 2: 正面深度

如果将深度参数编程为 0, TNC 将不执行该步。

螺距深度循环参数的代数符号决定加工方向。

**碰撞危险!**




如果输入了正深度, 用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。

必须注意, 如果**输入了正深度**, TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处!

循环参数



- ▶ 名义直径 Q335: 螺纹名义直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 螺距 Q239: 螺纹的螺距。代数符号决定右旋和左旋螺纹:
 - + = 右旋螺纹
 - = 左旋螺纹
 输入范围 -99.9999 至 99.9999
- ▶ 螺纹深度 Q201 (增量值): 工件表面与螺纹根部之间的距离。
- ▶ 每步加工的螺纹扣数 Q355: 刀具运动扣数:
 - 0 = 一条螺旋线到螺纹深度
 - 1 = 螺纹总长范围上是内一条连续的螺旋路径
 - >1 = 接近和退离间为多个螺旋路径; 在螺旋线路径间, TNC 用 Q355 与螺距的积偏置刀具。输入范围 0 至 99999
- ▶ 预定位进给速率 Q253: 切入工件或退离工件时用 mm/min 为单位的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型
 - +1 = 顺铣
 - 1 = 逆铣

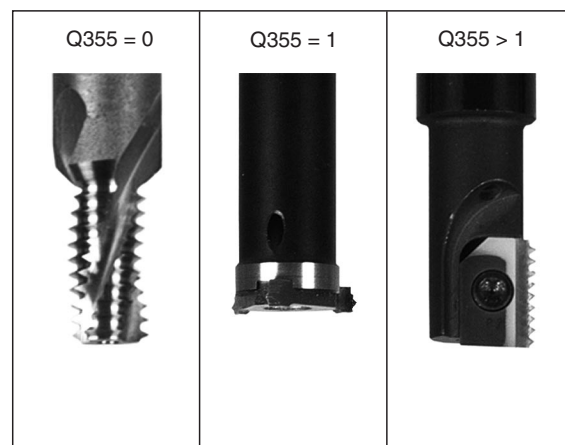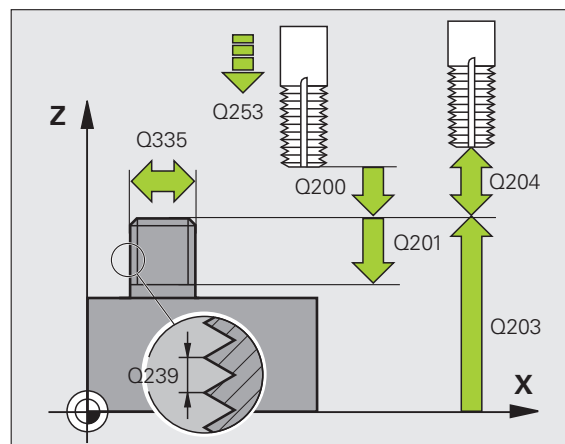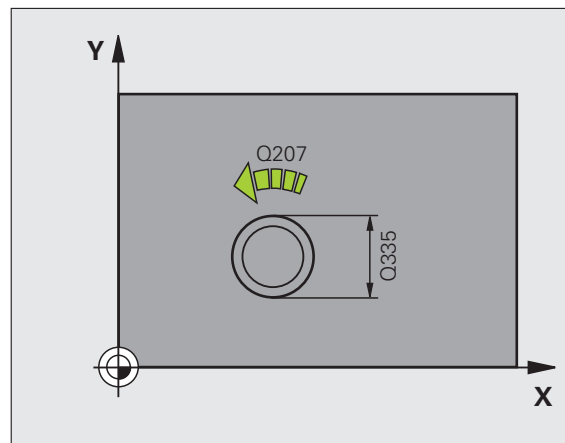

- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 正面深度 Q358 (增量值)：刀尖与工件顶面间用于在刀具正面镗孔的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 正面镗孔偏移量 Q359 (增量值)：TNC 将刀具中心偏移凸台中心的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 镗孔进给速率 Q254：镗孔时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU。
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO。

举例：NC 程序段

25 CYCL DEF 267 OUTSIDE THREAD MLLNG
Q335=10 ; 名义直径
Q239=+1.5; 螺距
Q201=-20; 螺纹深度
Q355=0 ; 每步螺纹扣数
Q253=750; 预定位进给速率 F
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣
Q200=2 ; 安全高度
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移量
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q254=150; 镗孔进给速率 F
Q207=500; 铣削进给速率



4.11 编程举例


举例：铣螺纹

钻孔坐标保存在点表“TAB1.PNT”中，TNC 用 **CYCL CALL PAT**（循环调用阵列）调用它。

选择刀具半径，使加工步骤可以显示在测试图形中。

程序执行顺序

- 定中心
- 钻孔
- 攻丝

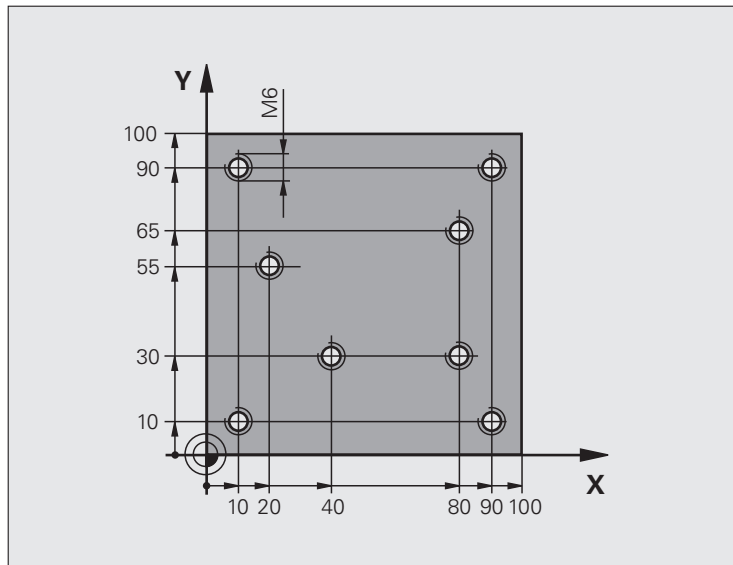


0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	定中心的刀具调用
4 L Z+10 R0 F5000	将刀具移至安全高度（输入 F 值）
	每个循环之后，TNC 定位至安全高度处
5 SEL PATTERN "TAB1"	定义点表
6 CYCL DEF 200 DRILLING	循环定义：定中心
Q200=2 ; 安全高度	
Q201=-2 ; 深度	
Q206=150 ; 切入进给速率	
Q202=2 ; 切入深度	
Q210=0 ; 在顶部停顿时间	
Q203=+0 ; 表面坐标	此处必须输入 0，在点表内定义生效
Q204=0 ; 第二安全高度	此处必须输入 0，在点表内定义生效
Q211=0.2 ; 在底部停顿时间	

10 CYCL CALL PAT F5000 M3	用点表 TAB1.PNT 的循环调用
	两点间进给速率：5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	退刀，换刀
12 TOOL CALL 2 Z S5000	调用刀具：钻孔
13 L Z+10 R0 F5000	将刀具移至安全高度（输入 F 值）
14 CYCL DEF 200 DRILLING	循环定义：钻孔
Q200=2 ; 安全高度	
Q201=-25; 深度	
Q206=150; 啄钻进给速率	
Q202=5 ; 切入深度	
Q210=0 ; 在顶部停顿时间	
Q203=+0 ; 表面坐标	此处必须输入 0，在点表内定义生效
Q204=0 ; 第二安全高度	此处必须输入 0，在点表内定义生效
Q211=0.2 ; 在底部停顿时间	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3	用点表 TAB1.PNT 的循环调用
16 L Z+100 R0 FMAX M6	退刀，换刀
17 TOOL CALL 3 Z S200	调用攻丝的刀具
18 L Z+50 R0 FMAX	将刀具移至安全高度
19 CYCL DEF 206 TAPPING NEW	攻丝循环的定义
Q200=2 ; 安全高度	
Q201=-25; 螺纹深度	
Q206=150; 啄钻进给速率	
Q211=0 ; 在底部停顿时间	
Q203=+0 ; 表面坐标	此处必须输入 0，在点表内定义生效
Q204=0 ; 第二安全高度	此处必须输入 0，在点表内定义生效
20 CYCL CALL PAT F5000 M3	用点表 TAB1.PNT 的循环调用
21 L Z+100 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
22 END PGM 1 MM	

点表 TAB1.PNT

TAB1.PNTMM
NRXYZ
0+10+10+0
1+40+30+0
2+90+10+0
3+80+30+0
4+80+65+0
5+90+90+0
6+10+90+0
7+20+55+0
[END]



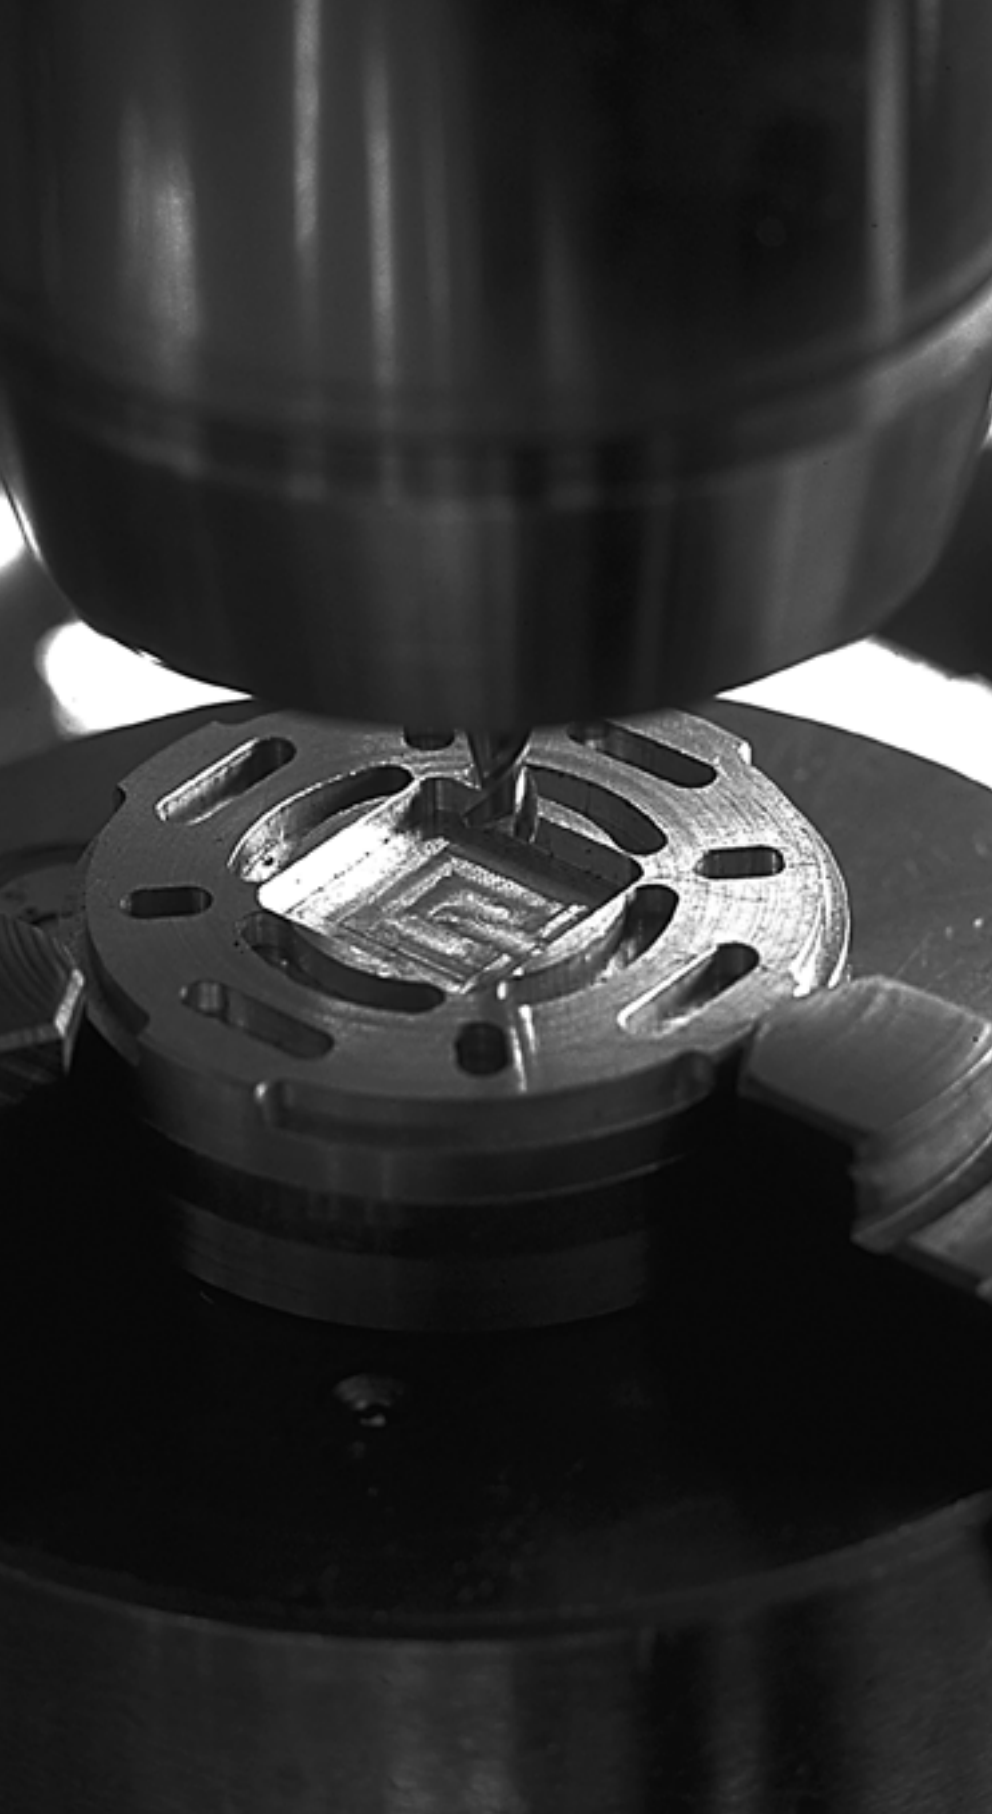

5

固定循环: 型腔铣削 / 凸台
铣削 / 槽铣削



5.1 基础知识

概要

TNC 提供 6 个加工型腔，凸台和槽的循环：

循环	软键	页
循环 251（矩形型腔） 用所选加工方式和螺旋线切入方式粗铣 / 精铣循环		页 123
循环 252（圆弧型腔） 用所选加工方式和螺旋线切入方式粗铣 / 精铣循环		页 128
循环 253（铣槽） 用所选加工方式和往复切入方式粗铣 / 精铣循环		页 132
循环 254（圆弧槽） 用所选加工方式和往复切入方式粗铣 / 精铣循环		页 137
循环 256（矩形凸台） 粗铣 / 精铣循环，如果选用多道加工用步长值进刀		页 142
循环 257（圆弧凸台） 粗铣 / 精铣循环，如果选用多道加工用步长值进刀		页 146



5.2 矩形型腔（循环 251，DIN/ISO：G251）

循环运行

循环 251（矩形型腔）用于加工完整矩形型腔。根据循环参数的不同，有以下加工方式：

- 完整加工：粗铣，底面精铣，侧面精铣
- 仅粗铣
- 仅底面精铣和侧面精铣
- 仅底面精铣
- 仅侧面精铣

粗铣

- 1 刀具由型腔中心切入并进刀至第一切入深度。用参数 Q366 定义切入方式。
- 2 TNC 由内向外粗铣型腔，考虑行距系数（参数 Q370）和精铣余量（参数 Q368 和 Q369）。
- 3 粗铣结束时，TNC 使刀具相切离开型腔壁，然后移至当前啄钻深度之上的安全高度处，再由此处用快移动速度移至型腔中心。
- 4 重复这一过程直到达到编程的型腔深度。

精铣

- 5 如果定义了精铣余量和指定了进给次数，TNC 用指定次数的进给精铣型腔壁。相切接近型腔壁。
- 6 然后，TNC 由内向外精铣型腔底面。相切接近型腔底面。

编程时注意：



如果未启用刀具表的话，由于不能定义切入角，因此必须垂直切入（Q366=0）。

用半径补偿 **R0** 在加工面上将刀具预定位至起点位置。注意参数 Q367（型腔位置）。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204（第二安全高度）。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

循环结束时，TNC 将刀具退至起始位置处。

粗铣结束时，TNC 将刀具以快移速度返回型腔中心。刀具位于当前啄钻深度之上的安全高度处。输入安全高度，使刀具不致因碎屑造成卡刀。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。




必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

如果用加工操作 2 调用循环（仅精加），TNC 用快移速度将型腔中心位置的刀具移至第一切入深度。



循环参数



- ▶ **加工方式 (0/1/2) Q215:** 定义加工方式:
0: 粗铣和精铣
1: 仅粗铣
2: 仅精铣
 如果定义了精铣余量 (Q368, Q369) 将仅执行精铣侧面和底面。
- ▶ **第一边长 Q218 (增量值):** 型腔长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **第二边长 Q219 (增量值):** 型腔长度, 平行于加工面的辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **角点半径 Q220:** 型腔角的半径。如果在此输入 0, TNC 将假定角点半径等于刀具半径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **侧面精铣余量 Q368 (增量值):** 精铣加工面上的余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **旋转角 Q224 (绝对值):** 旋转整个型腔的角度。旋转中心是调用循环时刀具所处的位置。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ **型腔位置 Q367:** 调用循环时, 型腔相对刀具的位置:
0: 刀具位置 = 型腔中心
1: 刀具位置 = 左下角
2: 刀具位置 = 右下角
3: 刀具位置 = 右上角
4: 刀具位置 = 左上角
- ▶ **铣削进给速率 Q207:** 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 **FAUTO**, **FZ**。
- ▶ **顺铣或逆铣 Q351:** 用 M3 铣削的加工类型:
+1 = 顺铣
-1 = 逆铣

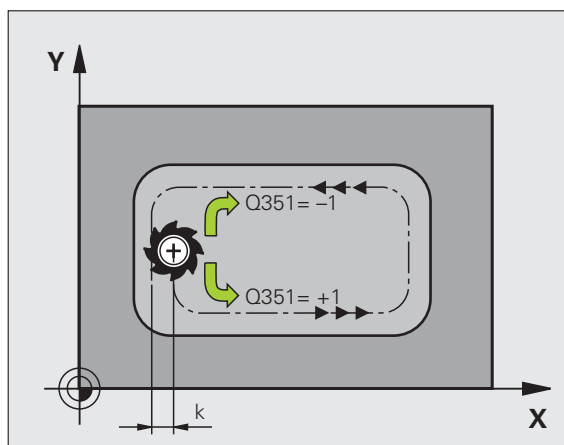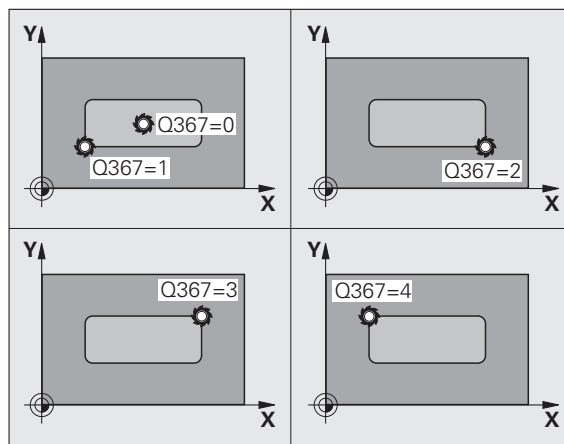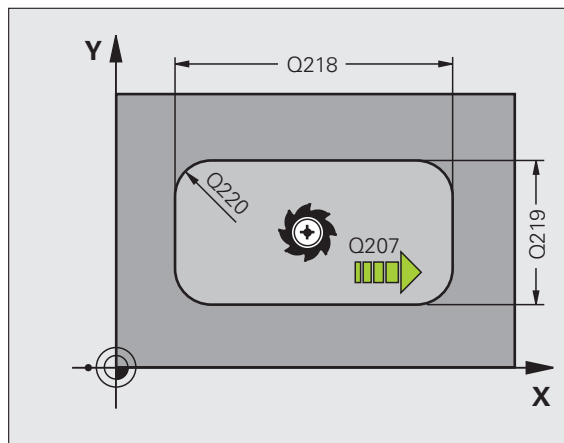

- ▶ **深度 Q201（增量值）**：工件表面与型腔底部之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **切入深度 Q202（增量值）**：每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **底面精铣余量 Q369（增量值）**：沿刀具轴的精铣余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **切入进给速率 Q206**：刀具移至深度处的移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 **FAUTO, FU, FZ**。
- ▶ **精铣进给量 Q338（增量值）**：每刀进给量。
Q338=0：一次进给精铣。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **安全高度 Q200（增量值）**：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面坐标 Q203（绝对值）**：工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二安全高度 Q204（增量值）**：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999

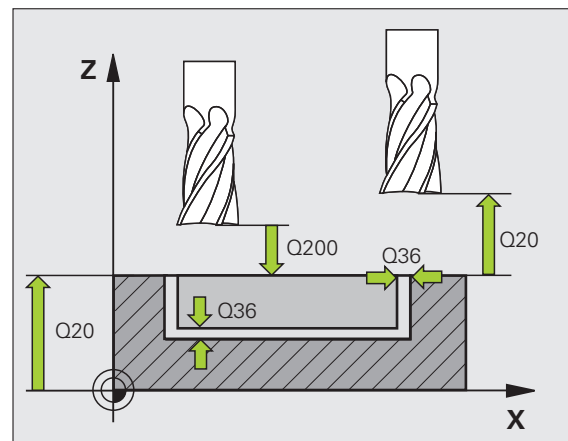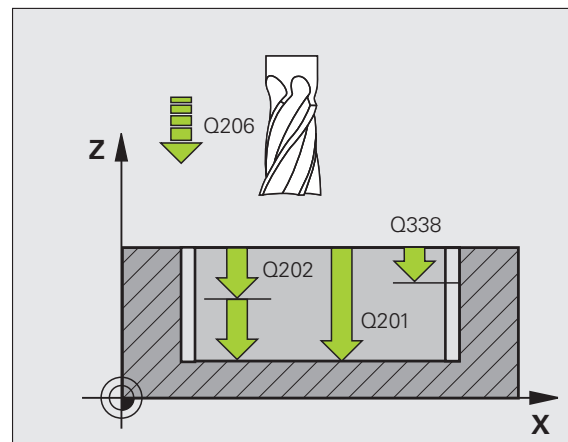

- ▶ **路径行距系数** Q370: $Q370 \times \text{刀具半径} = \text{步长系数 } k$ 。
输入范围 0.1 至 1.9999。
- ▶ **切入方式** Q366: 切入方式类型:
 - 0 = 垂直切入。TNC 垂直切入，不用刀具表中定义的切入角 **ANGLE**（角）。
 - 1 = 螺旋切入。在刀具表中，当前刀具的切入角 **ANGLE**（角）必须定义为非 0 度。否则，TNC 将显示出错信息。
 - 2 = 往复切入。在刀具表中，当前刀具的切入角 **ANGLE**（角）必须定义为非 0 度。否则，TNC 生成出错信息。往复长度取决于切入角度。TNC 使用的最小值为刀具直径的两倍。
- ▶ **精铣进给速率** Q385: 精铣侧面和底面的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 **FAUTO**，**FU**，**FZ**。

举例：NC 程序段

8 CYCL DEF 251 RECTANGULAR POCKET	
Q215=0	；加工操作
Q218=80	；第一边长
Q219=60	；第二边长
Q220=5	；角点半径
Q368=0.2	；侧面精铣余量
Q224=+0	；旋转角
Q367=0	；型腔位置
Q207=500	；铣削进给速率
Q351=+1	；顺铣或逆铣
Q201=-20	；深度
Q202=5	；切入深度
Q369=0.1	；底面精铣余量
Q206=150	；切入进给速率
Q338=5	；精铣进给量
Q200=2	；安全高度
Q203=+0	；表面坐标
Q204=50	；第二安全高度
Q370=1	；刀具路径的行距系数
Q366=1	；切入
Q385=500	；精铣进给速率
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	



5.3 圆弧型腔（循环 252，DIN/ISO：G252）

循环运行

循环 252（圆弧型腔）用于加工完整圆弧型腔。根据循环参数的不同，有以下加工方式：

- 完整加工：粗铣，底面精铣，侧面精铣
- 仅粗铣
- 仅底面精铣和侧面精铣
- 仅底面精铣
- 仅侧面精铣

粗铣

- 1 刀具由型腔中心切入并进刀至第一切入深度。用参数 Q366 定义切入方式。
- 2 TNC 由内向外粗铣型腔，考虑行距系数（参数 Q370）和精铣余量（参数 Q368 和 Q369）。
- 3 粗铣结束时，TNC 使刀具相切离开型腔壁，然后移至当前啄钻深度之上的安全高度处，再由此处用快移动速度移至型腔中心。
- 4 重复这一过程直到达到编程的型腔深度。

精铣

- 5 如果定义了精铣余量和指定了进给次数，TNC 用指定次数的进给精铣型腔壁。相切接近型腔壁。
- 6 然后，TNC 由内向外精铣型腔底面。相切接近型腔底面。

编程时注意：

如果未启用刀具表的话，由于不能定义切入角，因此必须垂直切入（Q366=0）。

以半径补偿 **R0** 将刀具预定位于加工面上的起点位置（圆心）。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204（第二安全高度）。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

循环结束时，TNC 将刀具退至起始位置处。

粗铣结束时，TNC 将刀具以快移速度返回型腔中心。刀具位于当前啄钻深度之上的安全高度处。输入安全高度，使刀具不致因碎屑造成卡刀。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。



必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

如果用加工操作 2 调用循环（仅精加），TNC 用快移速度将型腔中心位置的刀具移至第一切入深度。


循环参数



- ▶ **加工方式（0/1/2）Q215：**定义加工方式：
0：粗铣和精铣
1：仅粗铣
2：仅精铣
 如果定义了精铣余量（Q368，Q369）将仅执行精铣侧面和底面。
- ▶ **圆直径 Q223：**精铣型腔的直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **侧面精铣余量 Q368（增量值）：**精铣加工面上的余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **铣削进给速率 Q207：**铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 **FAUTO**，**FU**，**FZ**。
- ▶ **顺铣或逆铣 Q351：**用 M3 铣削的加工类型：
+1 = 顺铣
-1 = 逆铣
- ▶ **深度 Q201（增量值）：**工件表面与型腔底部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **切入深度 Q202（增量值）：**每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **底面精铣余量 Q369（增量值）：**沿刀具轴的精铣余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **切入进给速率 Q206：**刀具移至深度处的移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 **FAUTO**，**FU**，**FZ**。
- ▶ **精铣进给量 Q338（增量值）：**每刀进给量。
Q338=0：一次进给精铣。输入范围 0 至 99999.9999

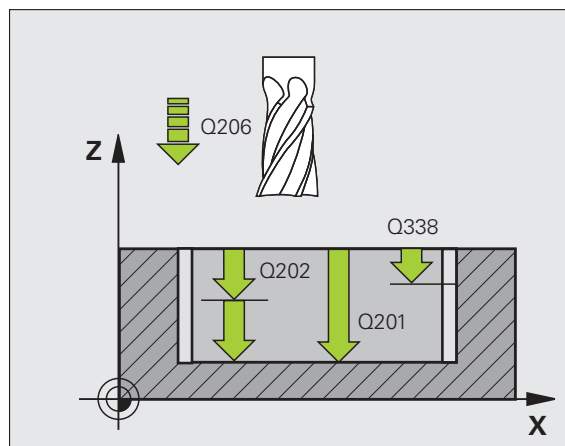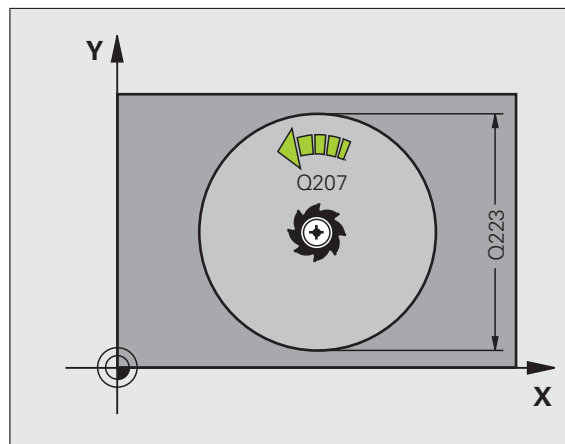

- ▶ **安全高度** Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面坐标** Q203（绝对值）：工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二安全高度** Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **路径行距系数** Q370: $Q370 \times \text{刀具半径} = \text{步长系数 } k$ 。输入范围 0.1 至 1.9999。
- ▶ **切入方式** Q366：切入方式类型：
 - 0 = 垂直切入。TNC 垂直切入，不用刀具表中定义的切入角 **ANGLE**（角）。
 - 1 = 螺旋切入。在刀具表中，当前刀具的切入角 **ANGLE**（角）必须定义为非 0 度。否则，TNC 将显示出错信息。
- ▶ **精铣进给速率** Q385：精铣侧面和底面的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU，FZ。

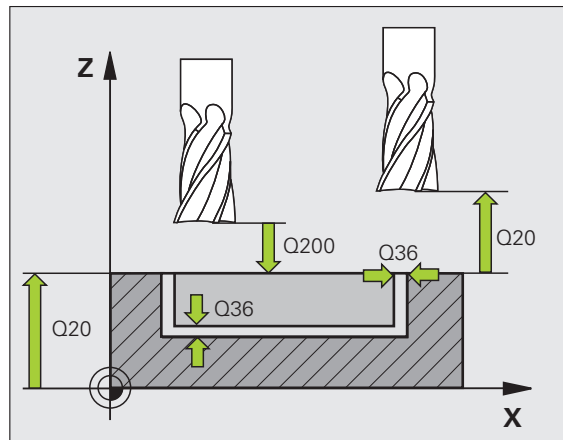

举例：NC 程序段

```
8 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET
  Q215=0   ; 加工操作
  Q223=60   ; 圆直径
  Q368=0.2 ; 侧面精铣余量
  Q207=500 ; 铣削进给速率
  Q351=+1   ; 顺铣或逆铣
  Q201=-20 ; 深度
  Q202=5    ; 切入深度
  Q369=0.1 ; 底面精铣余量
  Q206=150 ; 切入进给速率
  Q338=5    ; 精铣进给量
  Q200=2    ; 安全高度
  Q203=+0   ; 表面坐标
  Q204=50   ; 第二安全高度
  Q370=1    ; 刀具路径的行距系数
  Q366=1    ; 切入
  Q385=500 ; 精铣进给速率
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99
```

5.4 铣槽（循环 253，DIN/ISO: G253）

循环运行

循环 253 用于加工完整直槽。根据循环参数的不同，有以下加工方式：

- 完整加工：粗铣，底面精铣，侧面精铣
- 仅粗铣
- 仅底面精铣和侧面精铣
- 仅底面精铣
- 仅侧面精铣

粗铣

- 1 由槽的左圆弧中心开始，刀具以刀具表中定义的切入角方向往复运动移至第一进给深度。用参数 Q366 定义切入方式。
- 2 TNC 由内向外粗铣槽并考虑精铣余量（参数 Q368 和 Q369）。
- 3 重复这一加工过程直到达到槽的深度为止。

精铣

- 4 如果定义了精铣余量和指定了进给次数，TNC 用指定次数的进给精铣槽壁。沿相切槽的右圆弧接近槽壁。
- 5 然后，TNC 由内向外精铣槽底面。相切接近槽底面。

编程时注意:

如果未启用刀具表的话, 由于不能定义切入角, 因此必须垂直切入 (Q366=0)。

用半径补偿 **R0** 在加工面上将刀具预定位至起点位置。注意参数 Q367 (槽位置)。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204 (第二安全高度)。

循环结束时, TNC 将刀具返回加工面起点 (槽中心)。例外情况: 如果槽位置定义不为 0, TNC 只将刀具沿刀具轴定位在第二安全高度位置。这时, 循环调用后必须用绝对量进行运动编程。

循环参数 DEPTH (深度) 的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0, 这个循环将不被执行。

如果槽宽比刀具直径大两倍以上, TNC 将相应地由内向外粗铣槽。因此, 可以用小型刀具铣各种槽。

**碰撞危险!**

如果输入了正深度, 用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。



必须注意, 如果**输入了正深度**, TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处!

如果用加工操作 2 调用循环 (仅精加), TNC 用快移速度将刀具移至第一切入深度!


循环参数




- ▶ 加工方式 (0/1/2) Q215: 定义加工方式:
 - 0: 粗铣和精铣
 - 1: 仅粗铣
 - 2: 仅精铣
 如果定义了精铣余量 (Q368, Q369) 将仅执行精铣侧面和底面。
- ▶ 槽长度 Q218 (平行于加工面参考轴的值): 输入槽长
输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 槽宽度 Q219 (平行于加工面辅助轴的值)。输入槽宽。如果输入的槽宽等于刀具直径, TNC 将只执行粗铣加工 (铣槽)。粗铣时的最大槽宽: 两倍于刀具直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q368 (增量值): 精铣加工面上的余量。
- ▶ 旋转角 Q374 (绝对值): 旋转整个槽的角度。旋转中心是调用循环时刀具所处的位置。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 槽位置 (0/1/2/3/4) Q367: 调用循环时, 槽相对刀具的位置:
 - 0: 刀具位置 = 槽中心
 - 1: 刀具位置 = 槽左端
 - 2: 刀具位置 = 槽的左圆弧中心
 - 3: 刀具位置 = 槽的右圆弧中心
 - 4: 刀具位置 = 槽右端
- ▶ 铣削进给速率 Q207: 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型:
 - +1 = 顺铣
 - 1 = 逆铣

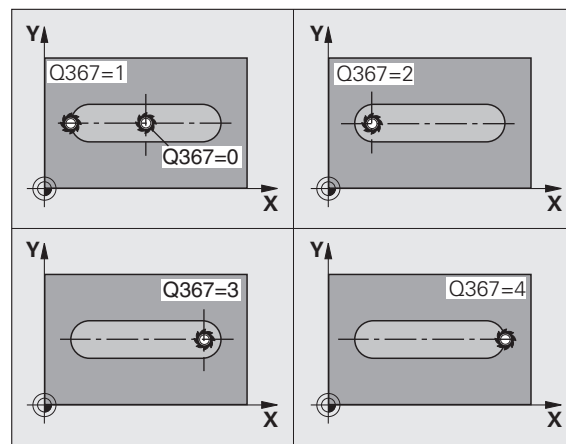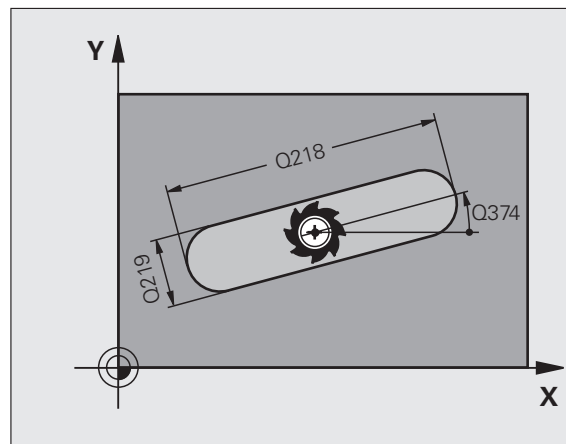

- ▶ 深度 Q201 (增量值)：工件表面与槽底之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q202 (增量值)：每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 底面精铣余量 Q369 (增量值)：沿刀具轴的精铣余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：刀具移至深度处的移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 精铣进给量 Q338 (增量值)：每刀进给量。
Q338=0：一次进给精铣。输入范围 0 至 99999.9999

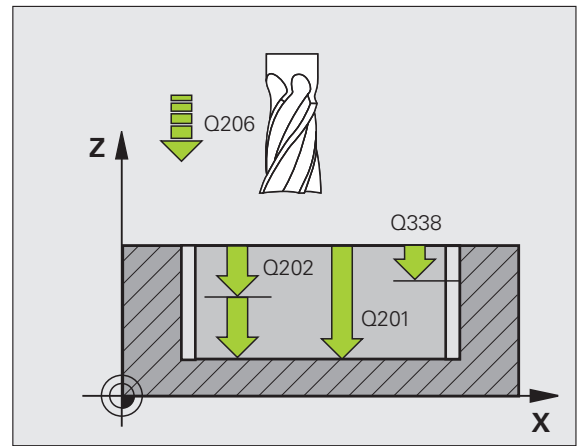

- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入方式 Q366：切入方式类型：
 - 0 = 垂直切入。TNC 垂直切入，不用刀具表中定义的切入角 ANGLE（角）。
 - 1 = 螺旋切入。在刀具表中，当前刀具的切入角 ANGLE（角）必须定义为非 0 度。否则，TNC 生成出错信息。只要有足够的空间，就以螺旋路径切入。
 - 2 = 往复切入。在刀具表中，当前刀具的切入角 ANGLE（角）必须定义为非 0 度。否则，TNC 将显示出错信息。
- ▶ 精铣进给速率 Q385：精铣侧面和底面的刀具移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。

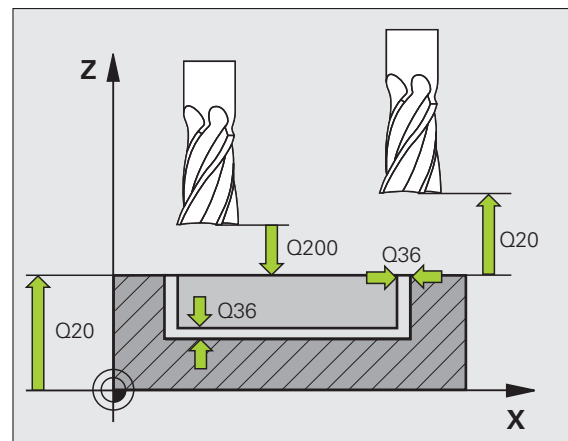

举例：NC 程序段

8 CYCL DEF 253 SLOT MILLING

Q215=0 ; 加工操作

Q218=80 ; 槽长度

Q219=12 ; 槽宽

Q368=0.2 ; 侧面精铣余量

Q374=+0 ; 旋转角

Q367=0 ; 槽位置

Q207=500 ; 铣削进给速率

Q351=+1 ; 顺铣或逆铣

Q201=-20 ; 深度

Q202=5 ; 切入深度

Q369=0.1 ; 底面精铣余量

Q206=150 ; 切入进给速率

Q338=5 ; 精铣进给量

Q200=2 ; 安全高度

Q203=+0 ; 表面坐标

Q204=50 ; 第二安全高度

Q366=1 ; 切入

Q385=500 ; 精铣进给速率

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.5 圆弧槽 (循环 254, DIN/ISO: G254)

循环运行

循环 254 用于加工完整的圆弧槽。根据循环参数的不同,有以下加工方式:

- 完整加工: 粗铣, 底面精铣, 侧面精铣
- 仅粗铣
- 仅底面精铣和侧面精铣
- 仅底面精铣
- 仅侧面精铣

粗铣

- 1 刀具以刀具表中定义的切入角并在圆弧槽的圆心处用往复运动移至第一进给深度。用参数 Q366 定义切入方式。
- 2 TNC 由内向外粗铣槽并考虑精铣余量 (参数 Q368 和 Q369)。
- 3 重复这一加工过程直到达到槽的深度为止。

精铣

- 4 如果定义了精铣余量和指定了进给次数, TNC 用指定次数的进给精铣槽壁。相切接近槽侧面。
- 5 然后, TNC 由内向外精铣槽底面。相切接近槽底面。

编程时注意：



如果未启用刀具表的话，由于不能定义切入角，因此必须垂直切入（Q366=0）。

以半径补偿 **R0** 将刀具预定位在加工面上。正确定义参数 Q367（**相对槽的位置**）。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204（第二安全高度）。

循环结束时，TNC 将刀具返回加工面起点（圆弧中心）。例外情况：如果槽位置定义不为 0，TNC 只将刀具沿刀具轴定位在第二安全高度位置。这时，循环调用后必须用绝对量进行运动编程。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

如果槽宽比刀具直径大两倍以上，TNC 将相应地由内向外粗铣槽。因此，可以用小型刀具铣各种槽。

如果循环 254（圆弧槽）与循环 221 一起使用，不允许槽位置为 0。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。



必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

如果用加工操作 2 调用循环（仅精加），TNC 用快移速度将刀具移至第一切入深度！



循环参数




- ▶ **加工方式 (0/1/2) Q215**: 定义加工方式:
 - 0: 粗铣和精铣
 - 1: 仅粗铣
 - 2: 仅精铣
 如果定义了精铣余量 (Q368, Q369) 将仅执行精铣侧面和底面。
- ▶ **槽宽度 Q219** (平行于加工面辅助轴的值)。输入槽宽。如果输入的槽宽等于刀具直径, TNC 将只执行粗铣加工 (铣槽)。粗铣时的最大槽宽: 两倍于刀具直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **侧面精铣余量 Q368** (增量值): 精铣加工面上的余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **节圆直径 Q375**: 输入节圆直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **槽位置的参考位置 (0/1/2/3) Q367**: 调用循环时, 槽相对刀具的位置:
 - 0: 不考虑刀具位置。槽的位置由输入的节圆圆心和起始角决定。
 - 1: 刀具位置 = 槽的左圆弧中心。相对该位置的起始角 Q376。不考虑输入的节圆圆心。
 - 2: 刀具位置 = 中心线的中心 相对该位置的起始角 Q376。不考虑输入的节圆圆心。
 - 3: 刀具位置 = 槽的右圆弧中心。相对该位置的起始角 Q376。不考虑输入的节圆圆心。
- ▶ **第一轴中心 Q216** (绝对值): 相对加工面参考轴的节圆圆心。仅当 **Q367 = 0** 时有效。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二轴中心 Q217** (绝对值): 加工面辅助轴上的节圆圆心。仅当 **Q367 = 0** 时有效。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **起始角 Q376** (绝对值): 输入起点的极角。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ **角长 Q248** (增量值): 输入槽的角长。输入范围 0 至 360.000

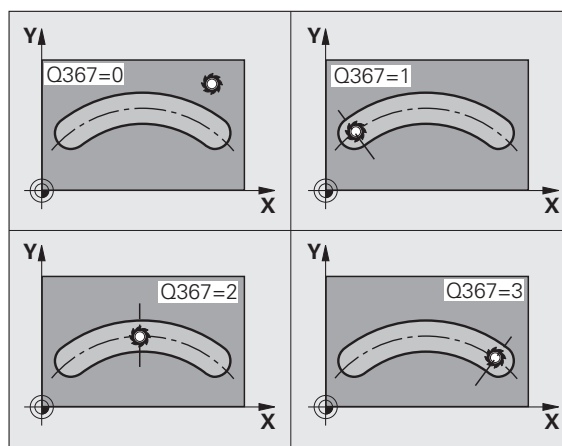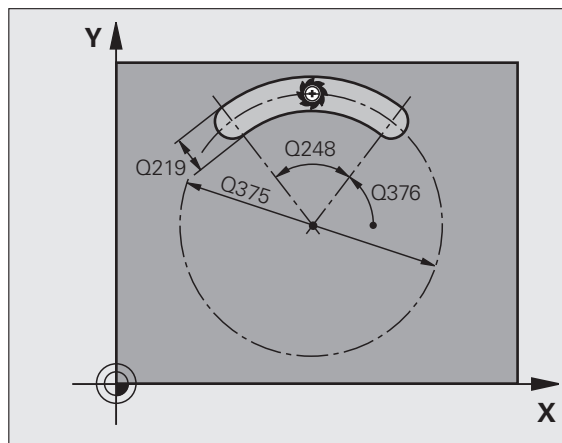

- ▶ **角增量 Q378 (增量值)**: 旋转整个槽的角度。节圆的圆心为旋转的中心。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ **重复次数 Q377**: 在节圆上的加工次数。输入范围 1 至 99999
- ▶ **铣削进给速率 Q207**: 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 **FAUTO**, **FU**, **FZ**。
- ▶ **顺铣或逆铣 Q351**: 用 M3 铣削的加工类型:
 +1 = 顺铣
 -1 = 逆铣
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面与槽底之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **切入深度 Q202 (增量值)**: 每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **底面精铣余量 Q369 (增量值)**: 沿刀具轴的精铣余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **切入进给速率 Q206**: 刀具移至深度处的移动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 **FAUTO**, **FU**, **FZ**。
- ▶ **精铣进给量 Q338 (增量值)**: 每刀进给量。
 Q338=0: 一次进给精铣。输入范围 0 至 99999.9999

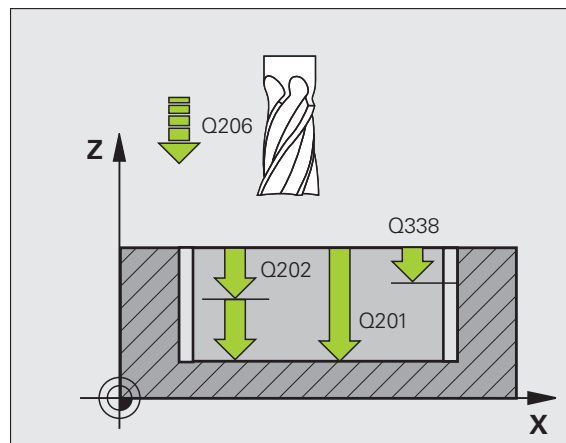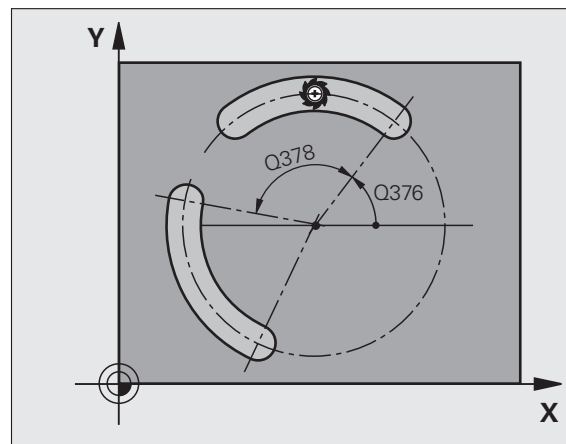

- ▶ **安全高度 Q200 (增量值)**: 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面坐标 Q203 (绝对值)**: 工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二安全高度 Q204 (增量值)**: 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **切入方式 Q366**: 切入方式类型:
 - 0 = 垂直切入。TNC 垂直切入, 不用刀具表中定义的切入角 **ANGLE** (角)。
 - 1 = 螺旋切入。在刀具表中, 当前刀具的切入角 **ANGLE** (角) 必须定义为非 0 度。否则, TNC 生成出错信息。只要有足够的空间, 就以螺旋路径切入。
 - 2 = 往复切入。在刀具表中, 当前刀具的切入角 **ANGLE** (角) 必须定义为非 0 度。否则, TNC 生成出错信息。沿圆弧运动长度是刀具直径三倍以上, TNC 只往复一次。
- ▶ **精铣进给速率 Q385**: 精铣侧面和底面的刀具移动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 **FAUTO**, **FU**, **FZ**。

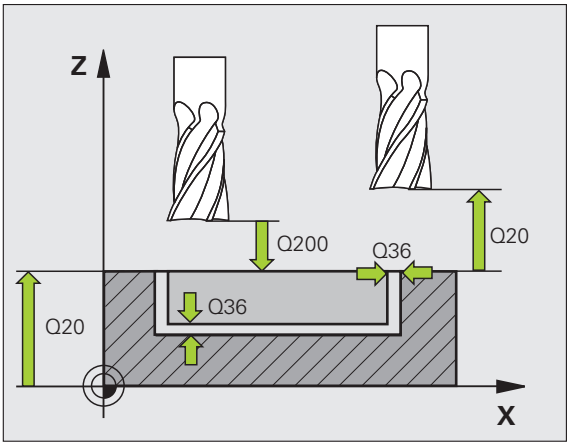

举例：NC 程序段

8 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT
Q215=0 ;加工操作
Q219=12 ;槽宽
Q368=0.2 ;侧面精铣余量
Q375=80 ;节圆直径
Q367=0 ;参考槽位置
Q216=+50;第一轴中心
Q217=+50;第二轴中心
Q376=+45;起始角
Q248=90 ;角长
Q378=0 ;角度步长
Q377=1 ;重复次数
Q207=500;铣削进给速率
Q351=+1 ;顺铣或逆铣
Q201=-20;深度
Q202=5 ;切入深度
Q369=0.1 ;底面精铣余量
Q206=150;切入进给速率
Q338=5 ;精铣进给量
Q200=2 ;安全高度
Q203=+0 ;表面坐标
Q204=50 ;第二安全高度
Q366=1 ;切入
Q385=500;精铣进给速率
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99




5.6 矩形凸台（循环 256，DIN/ISO：G256）

循环运行

用循环 256 加工矩形凸台。如果工件毛坯尺寸大于最大允许步长，TNC 用多道加工直到达到精加尺寸。

- 1 刀具从循环起点位置（凸台中心）沿 X 轴方向移到加工凸台的起点位置。起点位置距非加工凸台右侧 2mm。
- 2 如果刀具在第二安全高度位置，刀具用 FMAX 快移速度移至安全高度，然后由安全高度以切入进给速率进刀至第一切入深度。
- 3 刀具沿半圆相切运动至凸台轮廓并加工一圈。
- 4 如果一圈不能加工至精加尺寸，TNC 用当前系数的步长值进刀，再加工一圈。TNC 考虑工件毛坯尺寸、精加尺寸和允许的步长值。系统重复执行该过程直到达到定义的精加尺寸。
- 5 然后刀具相切退离半圆并返回凸台加工的起点位置。
- 6 TNC 再将刀具切入至下一个切入深度并在该深度处加工凸台。
- 7 重复这一过程直到达到凸台编程深度为止。

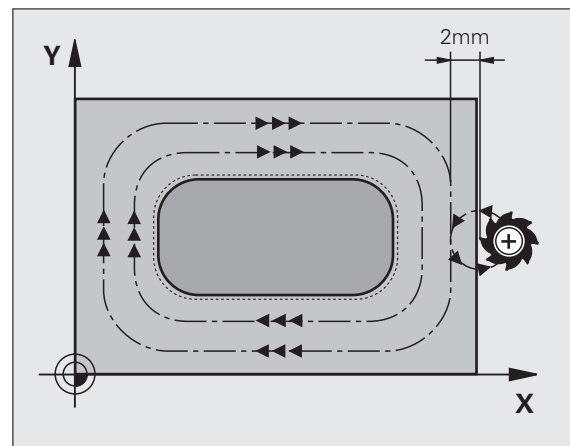

编程时注意:

用半径补偿 **R0** 在加工面上将刀具预定位至起点位置。注意参数 Q367 (凸台位置)。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204 (第二安全高度)。

循环参数 DEPTH (深度) 的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0, 这个循环将不被执行。

结束时, TNC 将刀具退至安全高度或如果编程了第二安全高度, 退至第二安全高度。

**碰撞危险!**

如果输入了正深度, 用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息 (开启) 或不输出出错信息 (关闭)。




必须注意, 如果**输入了正深度**, TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处!

在凸台旁留出足够空间使刀具可以接近。最小: 刀具直径 + 2 mm


循环参数



- ▶ 第一边长 Q218: 凸台长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件毛坯侧边长度 1Q424: 凸台毛坯长度, 平行于加工面参考轴。输入工件毛坯侧边长度 1, 必须大于第一边长。如果毛坯尺寸 1 和精加尺寸 1 之差大于允许的步长 (刀具半径乘以路径行距系数 Q370), TNC 执行多道加工。TNC 一定计算步长常数。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q219: 凸台长度, 平行于加工面的辅助轴。输入工件毛坯侧边长度 2, 必须大于第二边长。如果毛坯尺寸 2 和精加尺寸 2 之差大于允许的步长 (刀具半径乘以路径行距系数 Q370), TNC 执行多道加工。TNC 一定计算步长常数。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件毛坯侧边长度 2Q425: 凸台毛坯长度, 平行于加工面辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 角点半径 Q220: 凸台角点半径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q368 (增量值): 加工面在加工后保留的精加余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 旋转角 Q224 (绝对值): 旋转整个凸台的角度。旋转中心是调用循环时刀具所处的位置。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 凸台位置 Q367: 调用循环时, 槽相对刀具的位置:
 - 0: 刀具位置 = 凸台中心
 - 1: 刀具位置 = 左下角
 - 2: 刀具位置 = 右下角
 - 3: 刀具位置 = 右上角
 - 4: 刀具位置 = 左上角

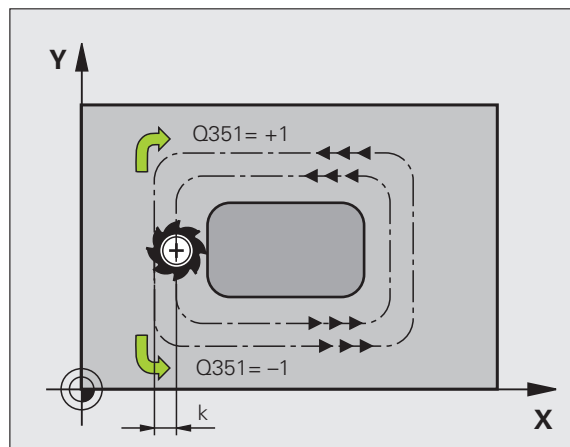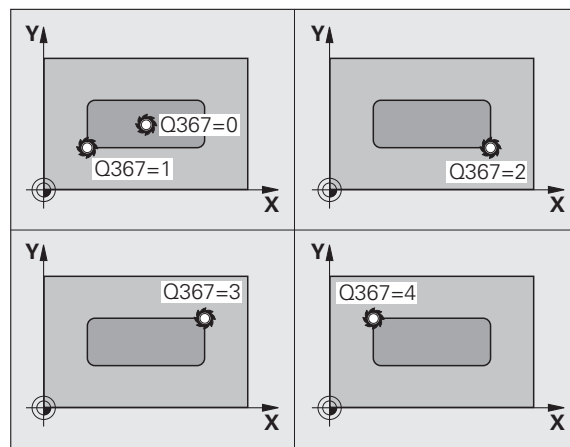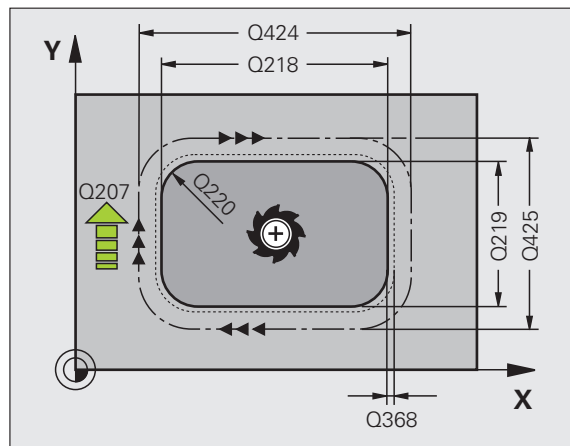

- ▶ 铣削进给速率 Q207: 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型:
+1 = 顺铣
-1 = 逆铣
- ▶ 深度 Q201 (增量值): 工件表面与凸台之间的距离。
输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q202 (增量值): 每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206: 刀具移至深度处的移动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FMAX, FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值): 刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值): 工件表面绝对坐标。
输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值): 刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 路径行距系数 Q370: $Q370 \times \text{刀具半径} = \text{步长系数 } k$ 。
输入范围 0.1 至 1.9999。

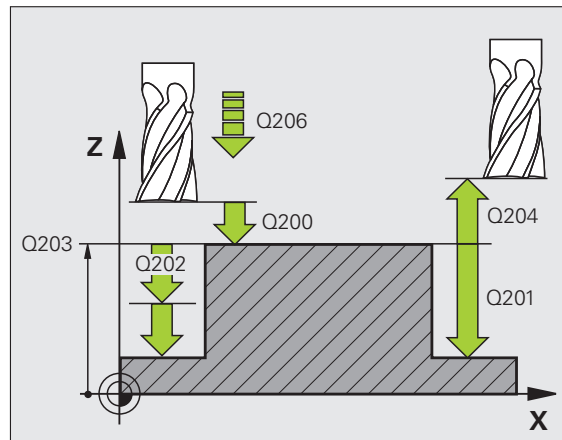

举例: NC 程序段

8 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD

Q218=60 ; 第一边长

Q424=74 ; 工件毛坯侧面 1

Q219=40 ; 第二边长

Q425=60 ; 工件毛坯侧面 2

Q220=5 ; 角点半径

Q368=0.2 ; 侧面精铣余量

Q224=+0 ; 旋转角

Q367=0 ; 凸台位置

Q207=500 ; 铣削进给速率

Q351=+1 ; 顺铣或逆铣

Q201=-20 ; 深度

Q202=5 ; 切入深度

Q206=150 ; 切入进给速率

Q200=2 ; 安全高度

Q203=+0 ; 表面坐标

Q204=50 ; 第二安全高度

Q370=1 ; 刀具路径的行距系数


9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.7 圆弧凸台（循环 257，DIN/ISO：G257）

循环运行

用循环 257 加工圆弧凸台。如果工件毛坯直径大于最大允许步长，TNC 用多道加工直到达到精加直径。

- 1 刀具从循环起点位置（凸台中心）沿 X 轴方向移到加工凸台的起点位置。起点位置距非加工凸台右侧 2mm。
- 2 如果刀具在第二安全高度位置，刀具用 FMAX 快移速度移至安全高度，然后由安全高度以切入进给速率进刀至第一切入深度。
- 3 刀具沿半圆相切运动至凸台轮廓并加工一圈。
- 4 如果一圈不能加工至精加直径，TNC 用当前系数的步长值进刀，再加工一圈。TNC 考虑工件毛坯直径尺寸、精加直径和允许的步长值。系统重复执行该过程直到达到定义的精加直径。
- 5 然后刀具相切退离半圆并返回凸台加工的起点位置。
- 6 TNC 再将刀具切入至下一个切入深度并在该深度处加工凸台。
- 7 重复这一过程直到达到凸台编程深度为止。

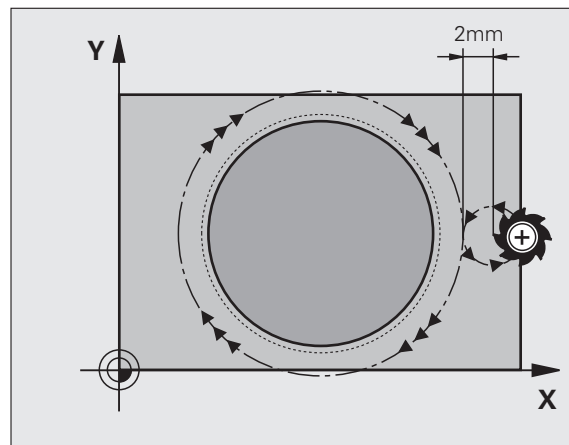

编程时注意：

以半径补偿 **R0** 将刀具预定位于加工面上的起点位置（凸台圆心）。

TNC 自动沿刀具轴预定位刀具。注意参数 Q204（第二安全高度）。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

循环结束时，TNC 将刀具退至起始位置处。

结束时，TNC 将刀具退至安全高度或如果编程了第二安全高度，退至第二安全高度。

**碰撞危险！**

如果输入了正深度，用机床参数 **displayDepthErr** 定义 TNC 输出出错信息（开启）或不输出出错信息（关闭）。



必须注意，如果**输入了正深度**，TNC 将反向计算预定位。也就是说刀具沿刀具轴用快移速度移至**低于**工件表面的安全高度处！

在凸台旁留出足够空间使刀具可以接近。最小：刀具直径 + 2 mm


循环参数



- ▶ 精加工后的直径 Q223: 最终加工完成的凸台直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件毛坯直径 Q222: 工件毛坯直径。输入大于精加直径的工件毛坯直径。如果工件毛坯直径和精加直径之差大于允许的步长 (刀具半径乘以路径行距系数 Q370), TNC 执行多道加工。TNC 一定计算步长常数。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q368 (增量值): 精铣加工面上的余量。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 铣削进给速率 Q207: 铣削时刀具运动速度, 单位为 mm/min。输入范围: 0 至 99999.999, 或 FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 顺铣或逆铣 Q351: 用 M3 铣削的加工类型:
+1 = 顺铣
-1 = 逆铣

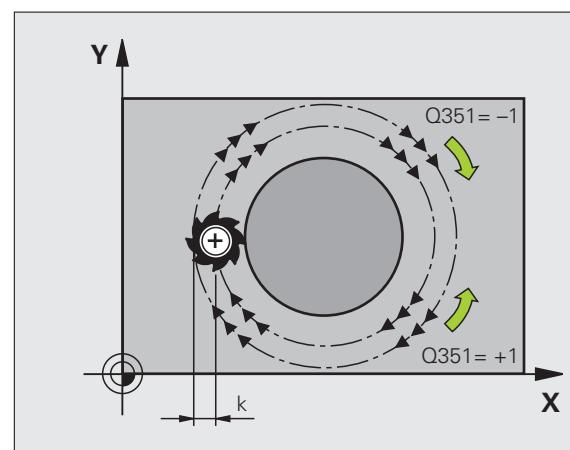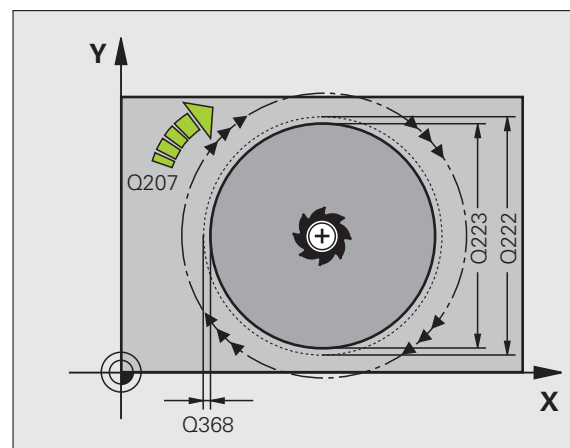

- ▶ 深度 Q201（增量值）：工件表面与凸台之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q202（增量值）：每刀进给量。输入大于 0 的值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q206：刀具移至深度处的移动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.999，或 FMAX，FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 安全高度 Q200（增量值）：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203（绝对值）：工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204（增量值）：刀具不会与工件（卡具）发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 路径行距系数 Q370: $Q370 \times \text{刀具半径} = \text{步长系数 } k$ 。输入范围 0.1 至 1.9999。

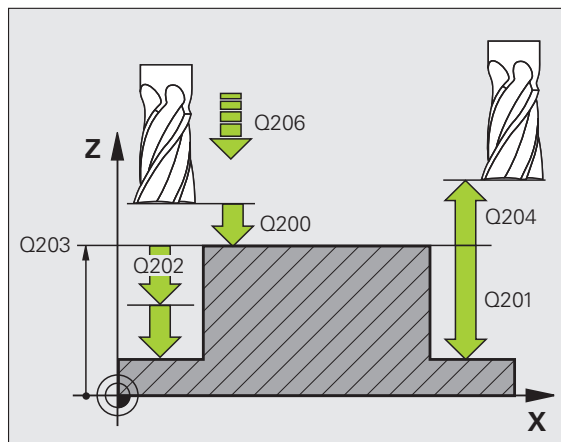


举例：NC 程序段

8 CYCL DEF 257 CIRCULAR STUD
Q223=60 ; 最终零件直径
Q222=60 ; 工件毛坯直径
Q368=0.2 ; 侧面精铣余量
Q207=500 ; 铣削进给速率
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣
Q201=-20 ; 深度
Q202=5 ; 切入深度
Q206=150 ; 切入进给速率
Q200=2 ; 安全高度
Q203=+0 ; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q370=1 ; 刀具路径的行距系数
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.8 编程举例

举例：铣型腔、凸台和槽

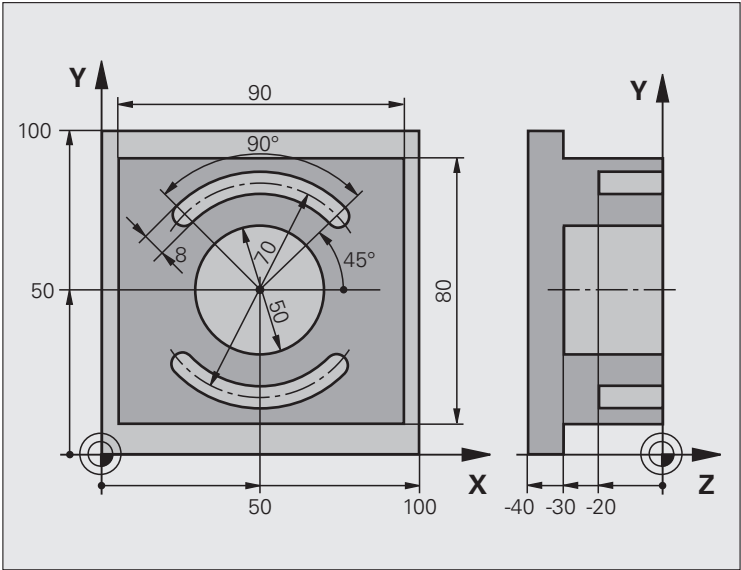


0 BEGIN PGM C210 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	调用粗铣 / 精铣刀具
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀



5 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD	定义加工外轮廓循环
Q218=90 ; 第一边长	
Q424=100; 工件毛坯侧面 1	
Q219=80 ; 第二边长	
Q425=100; 工件毛坯侧面 2	
Q220=0 ; 角点半径	
Q368=0 ; 侧面精铣余量	
Q224=0 ; 旋转位置	
Q367=0 ; 凸台位置	
Q207=250; 铣削进给速率	
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣	
Q201=-30; 深度	
Q202=5 ; 切入深度	
Q206=250; 切入进给速率	
Q200=2 ; 安全高度	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=20 ; 第二安全高度	
Q370=1 ; 刀具路径的行距系数	
6 L X+50 Y+50 R0 M3 M99	调用加工外轮廓循环
7 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET	定义铣圆弧型腔循环
Q215=0 ; 加工操作	
Q223=50 ; 圆直径	
Q368=0.2 ; 侧面精铣余量	
Q207=500; 铣削进给速率	
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣	
Q201=-30; 深度	
Q202=5 ; 切入深度	
Q369=0.1 ; 底面精铣余量	
Q206=150; 切入进给速率	
Q338=5 ; 精铣进给量	
Q200=2 ; 安全高度	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=50 ; 第二安全高度	
Q370=1 ; 刀具路径的行距系数	
Q366=1 ; 切入	
Q385=750; 精铣进给速率	
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	调用铣圆弧腔循环
9 L Z+250 R0 FMAX M6	换刀

10 TOLL CALL 2 Z S5000	调用铣槽
11 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT	定义铣槽循环
Q215=0 ; 加工操作	
Q219=8 ; 槽宽	
Q368=0.2 ; 侧面精铣余量	
Q375=70 ; 节圆直径	
Q367=0 ; 参考槽位置	不需要在 X/Y 平面预定位
Q216=+50; 第一轴中心	
Q217=+50; 第二轴中心	
Q376=+45; 起始角	
Q248=90 ; 角长	
Q378=180; 角度步长	第二槽的起点
Q377=2 ; 重复次数	
Q207=500; 铣削进给速率	
Q351=+1 ; 顺铣或逆铣	
Q201=-20; 深度	
Q202=5 ; 切入深度	
Q369=0.1 ; 底面精铣余量	
Q206=150; 切入进给速率	
Q338=5 ; 精铣进给量	
Q200=2 ; 安全高度	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=50 ; 第二安全高度	
Q366=1 ; 切入	
12 CYCL CALL FMAX M3	调用铣槽循环
13 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
14 END PGM C210 MM	

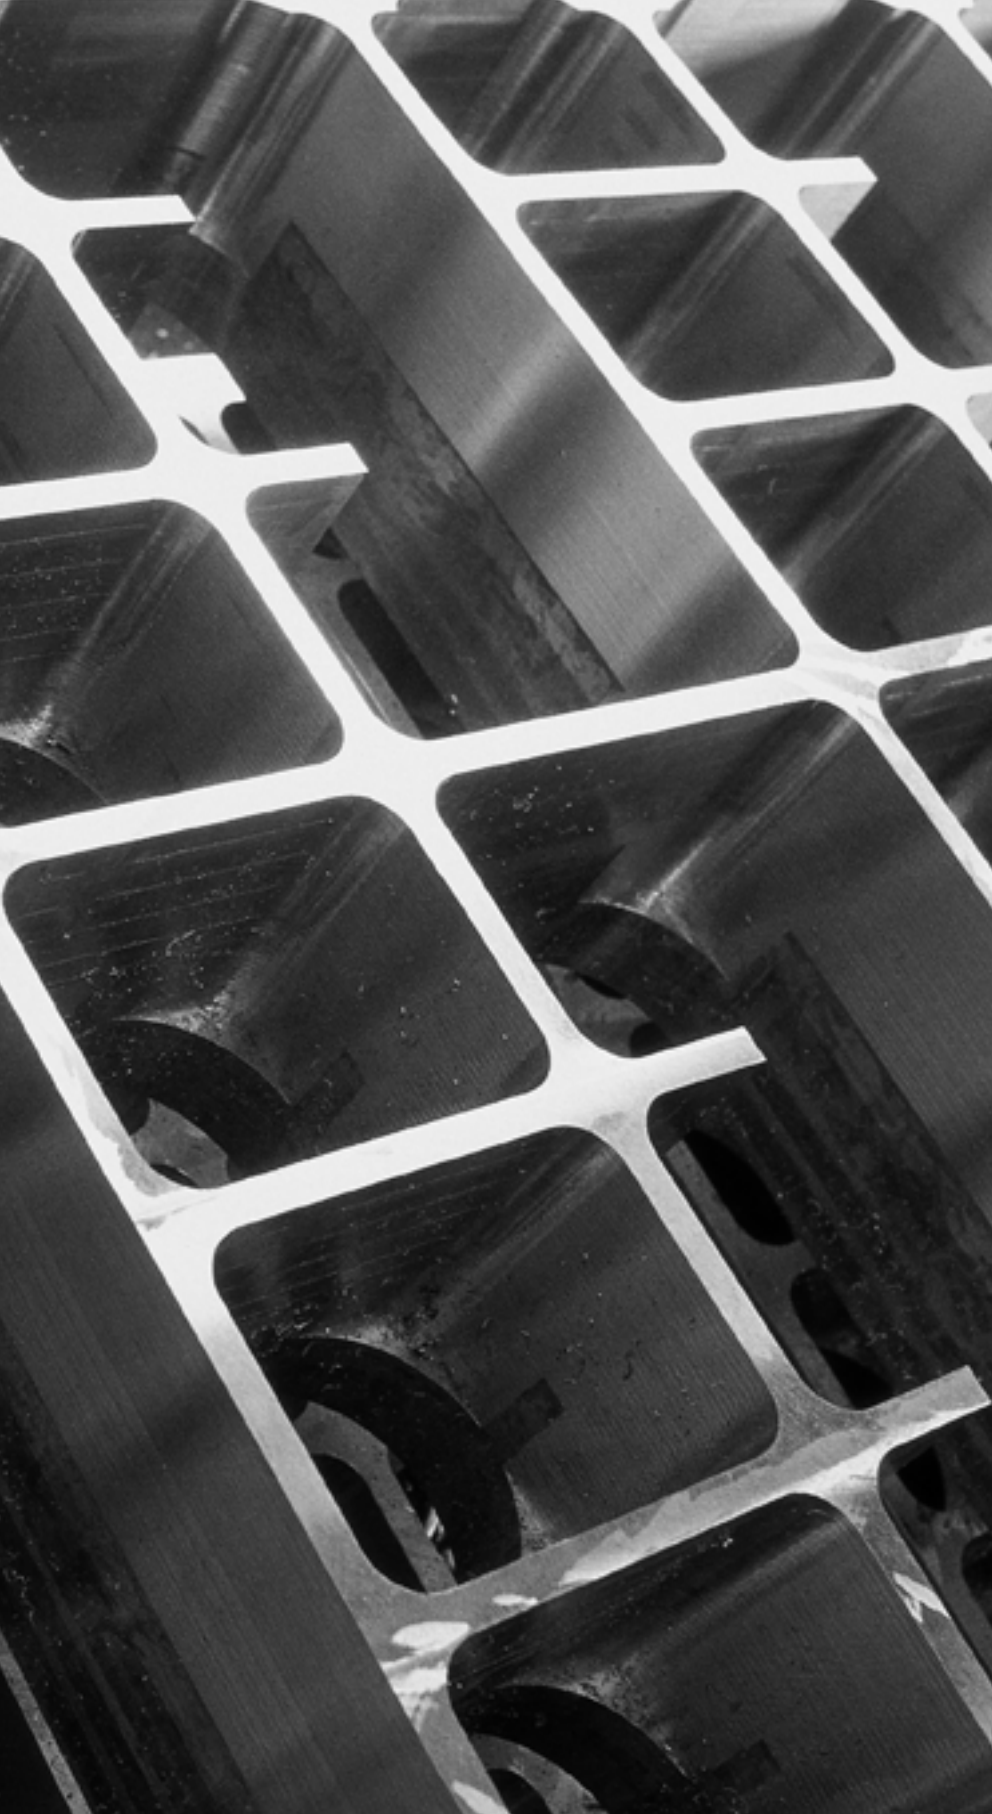

A black and white photograph showing a close-up, angled view of a metal mesh or grate. The mesh consists of a series of rectangular openings, each with rounded corners. The metal has a brushed or polished finish, reflecting light in a way that creates a sense of depth and texture. The perspective is from above, looking down into the grid.

6

固定循环：阵列定义



6.1 基础知识

概要

TNC 直接提供 2 个加工阵列点的循环：

循环	软键	页
循环 220（圆弧阵列）		页 155
循环 221（直线阵列）		页 158

可将循环 220 和 221 与以下固定循环一起使用：



如果加工非规则阵列点，用 **CYCL CALL PAT**（循环调用阵列）（参见第 52 页“点表”）创建点表。

PATTERN DEF（阵列定义）功能支持更多规则阵列（参见第 44 页“阵列定义“PATTERN DEF””）。

循环 200	钻孔
循环 201	铰孔
循环 202	镗孔
循环 203	万能钻孔
循环 204	反向镗
循环 205	万能啄钻
循环 206	用浮动夹头攻丝架的新攻丝
循环 207	不用浮动夹头攻丝架的新刚性攻丝
循环 208	镗铰
循环 209	断屑攻丝
循环 240	定中心
循环 251	矩形型腔
循环 252	铣圆弧型腔
循环 253	铣直槽
循环 254	圆弧槽（只能与循环 221 一起使用）
循环 256	矩形凸台
循环 257	圆弧凸台
循环 262	铣螺纹
循环 263	铣螺纹 / 铰孔
循环 264	螺纹钻孔 / 铣螺纹
循环 265	螺旋螺纹钻孔 / 铣削
循环 267	铣外螺纹



6.2 圆弧阵列 (循环 220, DIN/ISO: G220)

循环运行

1 TNC 用快移速度将刀具由当前位置移至起点位置进行第一次加工。

顺序:

- 移至第二安全高度 (主轴坐标轴)
 - 沿主轴坐标轴接近起点。
 - 移至工件表面之上的安全高度处 (主轴坐标轴)。
- 2 TNC 由该位置开始执行最后定义的固定循环。
- 3 然后, 刀具沿直线或圆弧接近起点进行下一次加工。刀具停在安全高度处 (或第二安全高度)。
- 4 重复这一过程 (1 至 3 步) 直到加工全部完成。

编程时注意:




循环 220 为定义生效, 也就是说循环 220 自动调用最后一个定义的固定循环。

如果循环 220 与固定循环 200 至 209 和 265 至 267 中的任何一个循环一起使用, 循环 220 中定义的工件表面和第二安全高度对所选的循环均有效。


循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q216 (绝对值)：相对加工面参考轴的节圆圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q217 (绝对值)：加工面辅助轴上的节圆圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 节圆直径 Q244：节圆直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q245 (绝对值)：加工面参考轴与节圆上第一次加工起点位置之间的角度。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 终止角 Q246 (绝对值)：加工面参考轴与节圆上最后一次加工起点位置之间的角度 (不适用于整圆)。终止角与起始角的输入值不能相同。如果输入的终止角大于起始角，将沿逆时针方向加工；否则将沿顺时针方向加工。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值)：节圆上两次加工位置间的角度。如果输入的角度步长为 0，TNC 将根据起始角和终止角以及阵列的重复次数计算角度步长。如果输入非 0 值，TNC 将不考虑终止角。角度步长的代数符号决定加工方向 (- = 顺时针)。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 重复次数 Q241：在节圆上的加工次数。输入范围 1 至 99999

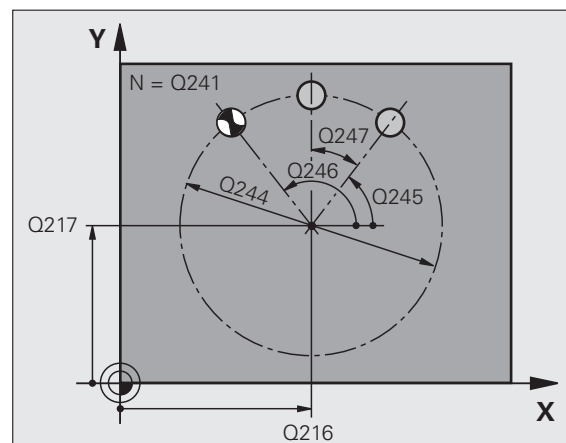

- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 移至安全高度 Q301：定义刀具在两次加工中的运动方式。
 - 0：在两次加工间移至安全高度处。
 - 1：在两次加工间移至第二安全高度处。
- ▶ 运动类型？直线 =0/ 圆弧 =1Q365：定义两次加工之间刀具运动的路径类型。
 - 0：在两次加工间沿直线运动
 - 1：在两次加工间沿节圆运动

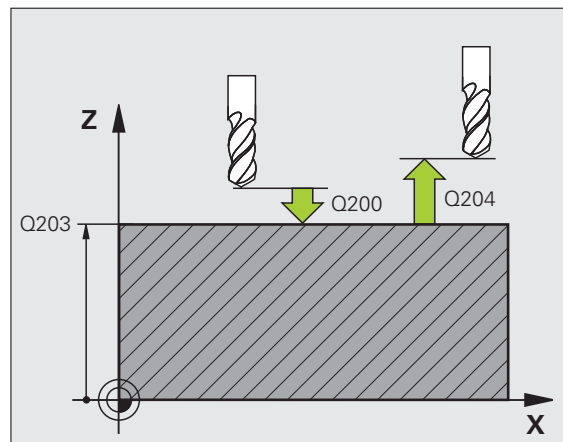

举例：NC 程序段

53 CYCLE DEF 220 POLAR PATTERN

Q216=+50；第一轴中心

Q217=+50；第二轴中心

Q244=80 ；节圆直径

Q245=+0 ；起始角

Q246=+360；终止角

Q247=+0 ；角度步长

Q241=8 ；重复次数

Q200=2 ；安全高度

Q203=+30；表面坐标

Q204=50 ；第二安全高度

Q301=1 ；移至安全高度

Q365=0 ；运动类型

6.3 直线阵列（循环 221，DIN/ISO：G221）

循环运行

1 TNC 自动将刀具由当前位置移至起点位置进行第一次加工。

顺序：

- 移至第二安全高度（主轴坐标轴）
 - 沿主轴坐标轴接近起点。
 - 移至工件表面之上的安全高度处（主轴坐标轴）。
- 2 TNC 由该位置开始执行最后定义的固定循环。
 - 3 然后，刀具在安全高度处（或第二安全高度）沿正参考轴接近下一次加工的起点位置。
 - 4 重复这一过程（1 至 3 步）直到第一行的全部加工操作均完成为止。刀具定位在第一行的最后一点上。
 - 5 刀具再移至要进行加工的第二行最后一点上。
 - 6 刀具由该位置沿负参考轴方向接近下一次加工的起点。
 - 7 重复这一过程（6 步）直到第二行的全部加工全部完成为止。
 - 8 刀具再移至下一行的起点。
 - 9 所有后续行将按往复运动方式完成加工。


编程时注意：



循环 221 为定义生效，也就是说循环 221 自动调用最后一个定义的固定循环。

如果循环 221 与固定循环 200 至 209 和 265 至 267 中的任何一个循环一起使用，循环 221 中定义的安全高度，工件表面，第二安全高度和旋转位置对所选的加工循环均有效。



如果循环 254（圆弧槽）与循环 221 一起使用，不允许槽位置为 0。

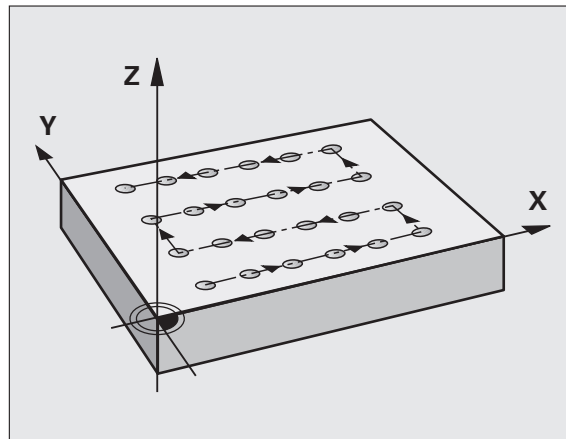

循环参数



- ▶ 第一轴起点 Q225 (绝对值)：加工面上参考轴的起点坐标。
- ▶ 第二轴起点 Q226 (绝对值)：加工面上辅助轴的起点坐标。
- ▶ 第一轴间距 Q237 (增量值)：直线上各点间的距离。
- ▶ 第二轴间距 Q238 (增量值)：直线间的距离。
- ▶ 列数 Q242：一条直线上的加工次数。
- ▶ 行数 Q243：加工的路径数。
- ▶ 旋转位置 Q224 (绝对值)：旋转整个阵列的角度。旋转中心在起点上。
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离
- ▶ 工件表面坐标 Q203 (绝对值)：工件表面的坐标。
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值
- ▶ 移至安全高度 Q301：定义刀具在两次加工中的运动方式。
0: 在两次加工间移至安全高度处。
1: 在两次加工间移至第二安全高度处。

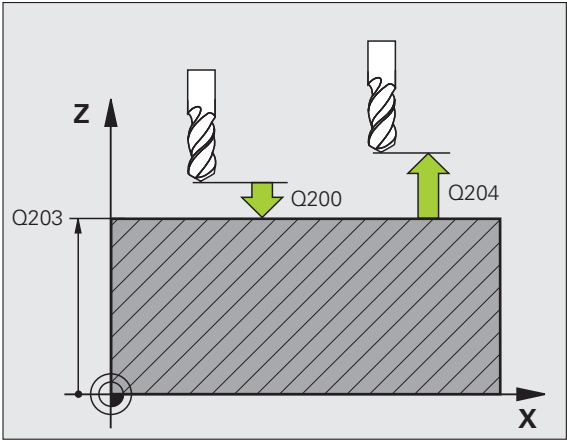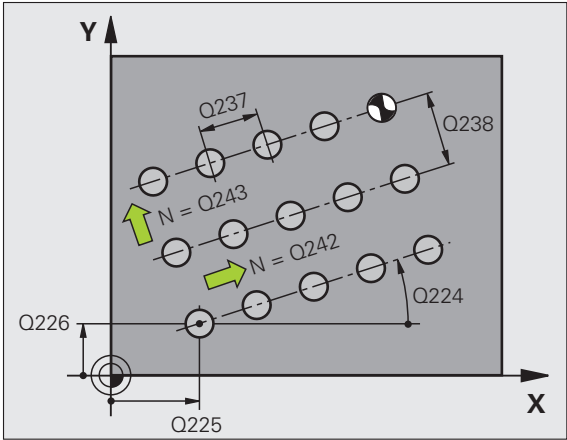


举例：NC 程序段

54 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN
Q225=+15; 第一轴起点
Q226=+15; 第二轴起点
Q237=+10; 第一轴的间距
Q238=+8 ; 第二轴的间距
Q242=6 ; 列数
Q243=4 ; 行数
Q224=+15; 旋转位置
Q200=2 ; 安全高度
Q203=+30; 表面坐标
Q204=50 ; 第二安全高度
Q301=1 ; 移至安全高度



6.4 编程举例

举例：圆弧阵列孔

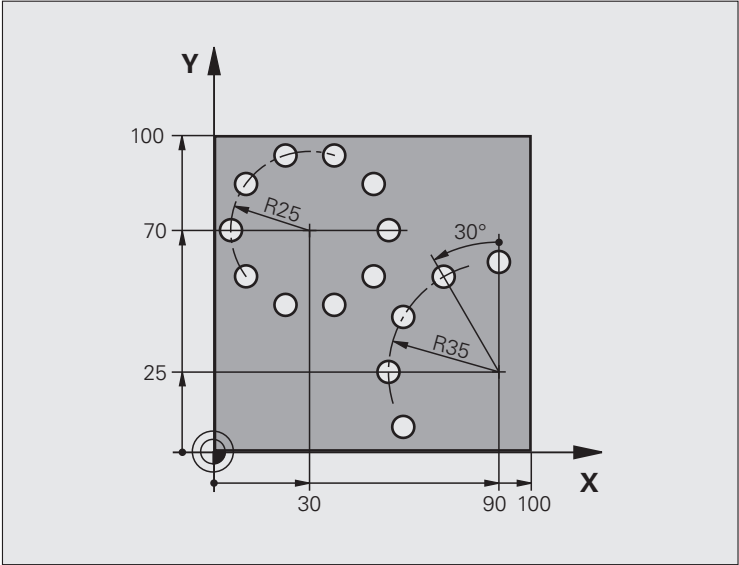


0 BEGIN PGM PATTERN MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	刀具调用
4 L Z+250 R0 FMAX M3	退刀
5 CYCL DEF 200 DRILLING	循环定义：钻孔
Q200=2 ; 安全高度	
Q201=-15; 深度	
Q206=250; 切入进给速率	
Q202=4 ; 切入深度	
Q210=0 ; 停顿时间	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=0 ; 第二安全高度	
Q211=0.25; 在底部停顿时间	



6 CYCLE DEF 220 极坐标阵列	定义圆弧阵列孔 1 的循环，自动调用循环 200。
Q216=+30;CENTER IN 1ST AXIS	循环 220 中 Q200，Q203 和 Q204 为定义生效。
Q217=+70; 第二轴中心	
Q244=50 ; 节圆直径	
Q245=+0 ; 起始角	
Q246=+360; 终止角	
Q247=+0 ; 角度步长	
Q241=10 ; 数量	
Q200=2 ; 安全高度	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=100; 第二安全高度	
Q301=1 ; 移至安全高度	
Q365=0 ; 运动类型	
7 CYCLE DEF 220 POLAR PATTERN	定义圆弧阵列孔 2 的循环，自动调用循环 200。
Q216=+90; 第一轴中心	循环 220 中 Q200，Q203 和 Q204 为定义生效。
Q217=+25; 第二轴中心	
Q244=70 ; 节圆直径	
Q245=+90; 起始角	
Q246=+360; 终止角	
Q247=30 ; 角度步长	
Q241=5 ; 数量	
Q200=2 ; 安全高度	
Q203=+0 ; 表面坐标	
Q204=100; 第二安全高度	
Q301=1 ; 移至安全高度	
Q365=0 ; 运动类型	
8 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
9 END PGM PATTERN MM	





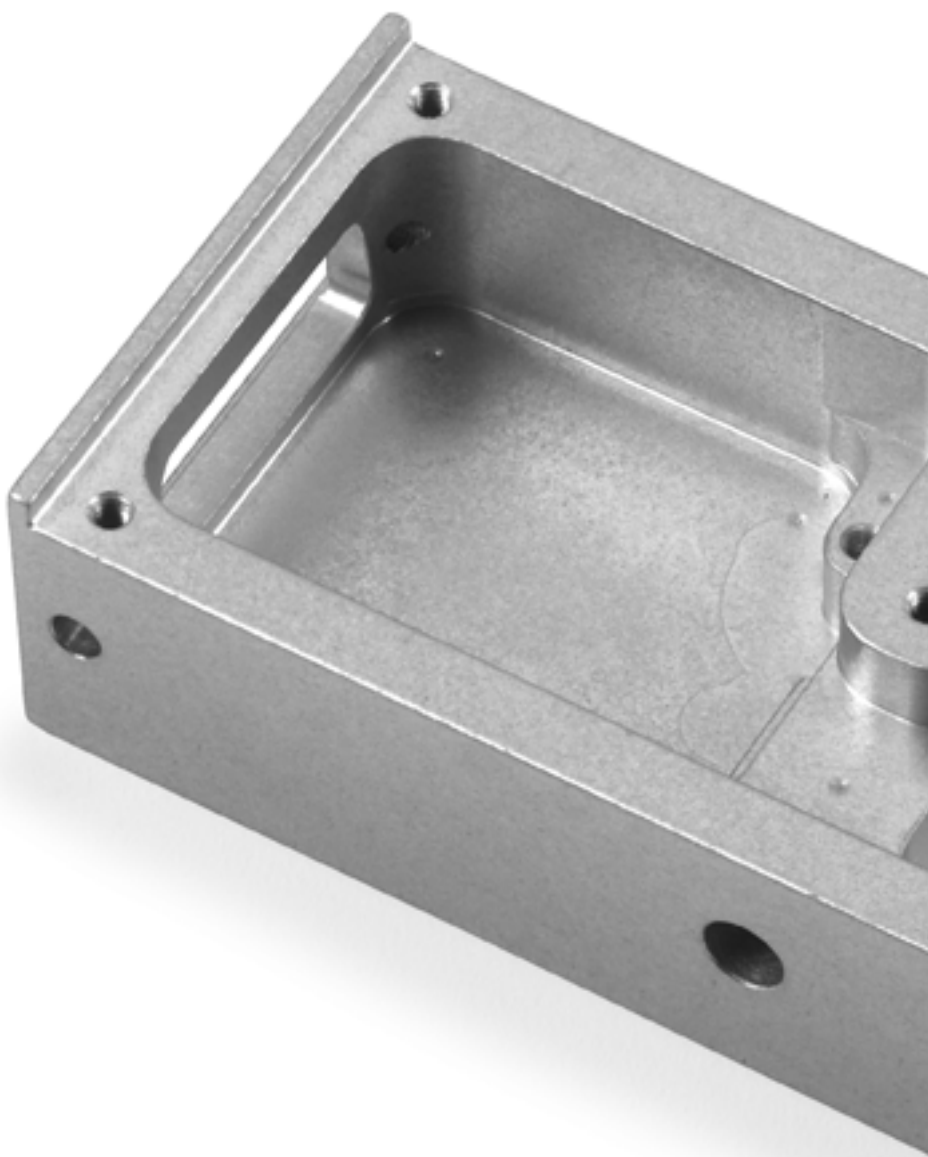

7

固定循环：轮廓型腔



7.1 SL 循环

基础知识

SL 循环允许用不超过 12 个子轮廓（型腔或凸台）组成一个复杂轮廓。可以在子程序中定义各子轮廓。TNC 用循环 14（轮廓几何特征）中输入的子轮廓（子程序号）计算总轮廓。



循环程序的存储能力有限制。一个循环最多可编程 16384 个轮廓元素。

SL 循环执行全面和复杂的内部计算并得出加工操作步骤。为了安全，加工前必须运行程序图形测试功能！这是确定 TNC 系统所计算的程序能否实现所需结果的简单方法。

子程序特点

- 允许坐标变换。如果在子轮廓中编程，那么在后续的子程序中也有效，但在循环调用后不必复位。
- TNC 将忽略进给速率 F 和辅助功能 M。
- 如果刀具路径在轮廓之内，TNC 将其视为型腔，例如以半径补偿 RR 顺时针加工的轮廓。
- 如果刀具路径在轮廓之外，TNC 将其视为凸台，例如以半径补偿 RL 顺时针加工轮廓。
- 子程序中不允许含主轴坐标轴的坐标。
- 两个轴必须编程在子程序的第一个程序段内
- 如果使用 Q 参数，只在受影响的轮廓子程序内执行计算和赋值操作。

固定循环的特点

- 循环开始前，TNC 自动将刀具定位在安全高度处。
- 由于刀具围绕凸台移动而不是移过它，因此将无间断地铣削各进给深度。
- 可以编程“内角”半径，避免刀具损伤内角的表面（这种方法适用于粗铣和精铣侧面循环中的最外道）。
- 沿相切圆弧接近轮廓精铣侧面。
- 精铣底面时，刀具再次沿相切圆弧接近工件（例如，Z 轴为刀具轴，圆弧可在 Z/X 平面上）。
- 轮廓可以按顺铣或逆铣方式加工。

在循环 20（轮廓数据）中输入加工数据（如铣削深度，精铣余量和安全高度等）。

举例：程序结构：用 SL 循环加工

0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 14 CONTOUR GEOMETRY ...
13 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
...
16 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 ROUGH OUT ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCLE DEF 23 FLOOR FINISHING ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM



概要

循环	软键	页
循环 14（轮廓几何特征）（基本数据）		页 166
循环 20（轮廓数据）（基本数据）		页 171
循环 21（定心钻）（可选数据）		页 173
循环 22（粗铣）（基本数据）		页 175
循环 23（精铣底面）（可选数据）		页 177
循环 24（精铣侧面）（可选数据）		页 178

增强循环：

循环	软键	页
循环 25（轮廓链）		页 180



7.2 轮廓几何特征（循环 14，DIN/ISO：G37）

编程时注意：


所有用于定义轮廓的子程序都在循环 14（轮廓几何特征）列表中。



编程前注意：

循环 14 为定义生效，就是说只要它在零件程序中定义了，这个循环就生效了。

循环 14 中最多可有 12 个子程序（子轮廓）。

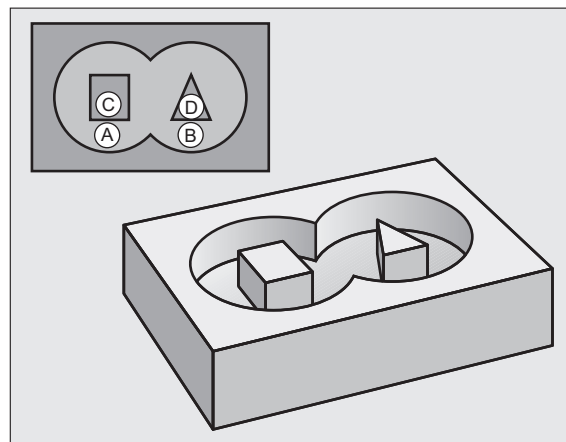

循环参数


14
LBL 1...N

- ▶ 轮廓标记号：输入用于定义轮廓各子程序的全部标记号。用 ENT 键确认各标记号。输入全部标记号后，用 END 键结束。输入不超过 12 个编号为 1 至 254 的子程序。

7.3 叠加轮廓

基础知识

型腔和凸台可叠加形成一个新轮廓。因此可以用另一个型腔来扩大型腔区域，也可以用另一个凸台减小型腔区域。

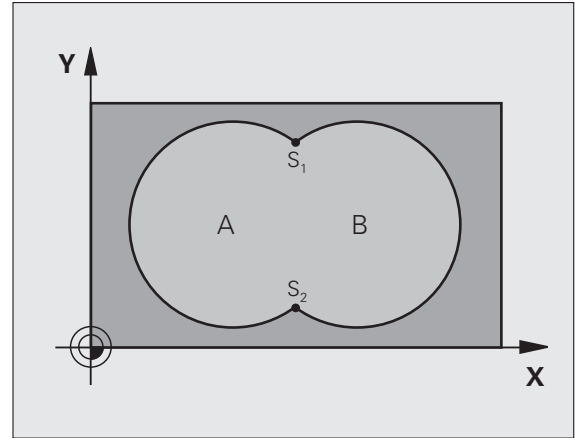

举例：NC 程序段

```
12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
```

```
13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1/2/3/4
```

子程序：叠加型腔



以下示例程序是在主程序中用循环 14（轮廓几何特征）调用的轮廓子程序。

型腔 A 与 B 叠加。
TNC 计算 S_1 与 S_2 的交点。不需要进行交点编程。
型腔编程为一个整圆。

子程序 1：型腔 A

```
51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0
```

子程序 2：型腔 B

```
56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0
```



包括的区域

A 面和 B 面需要加工，包括叠加的区域：

- A 面和 B 面必须为型腔。
- 第一型腔（循环 14 中）必须在第二个型腔之外开始。

A 面：

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

B 面：


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

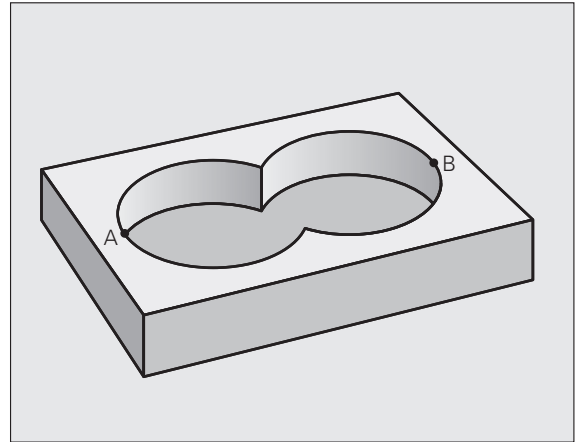

不含的区域

A 面需要加工但不含与 B 面叠加的部分：


- A 面必须为型腔，B 面为凸合。
- A 必须由 B 外开始。
- B 必须由 A 内开始。

A 面：

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

B 面：

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RL
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

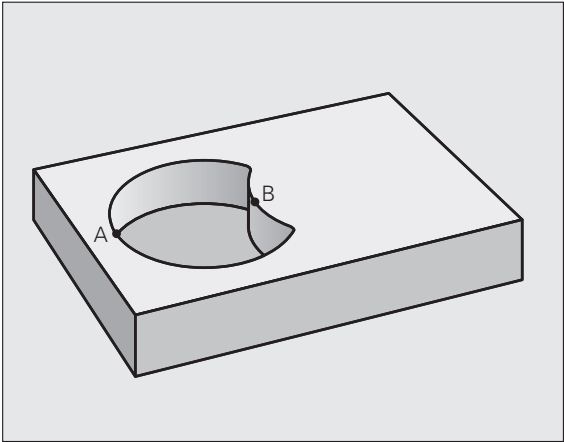

重叠区域

只加工 A 与 B 叠加区域。（A 或 B 独有的部分不加工。）


- A 和 B 必须为型腔。
- A 必须由 B 内开始。

A 面：

51 LBL 1
52 L X+60 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+60 Y+50 DR-
55 LBL 0

B 面：

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

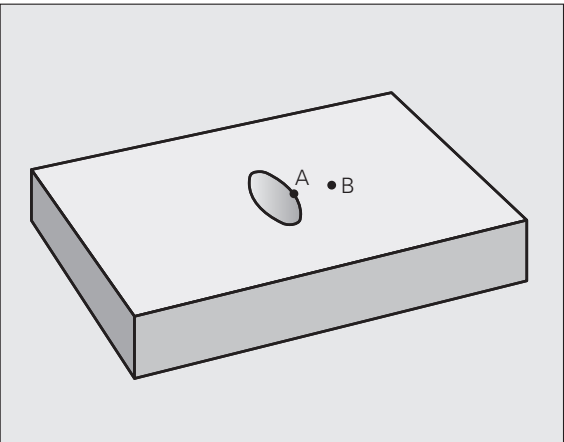

7.4 轮廓数据 (循环 20, DIN/ISO: G120)

编程时注意:

在循环 20 中输入描述子轮廓的子程序加工数据。



循环 20 为定义生效，就是说只要它在零件程序中定义了，这个循环就生效了。

循环参数 DEPTH (深度) 的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH=0, TNC 在深度 0 处执行循环。

在循环 20 中输入的加工数据适用于循环 21 至 24。



如果在 Q 参数程序中使用 SL 循环，循环参数 Q1 至 Q20 将不能用作程序参数。

循环参数

20
轮廓
数据

- ▶ 铣削深度 Q1 (增量值)：工件表面与型腔底部之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 路径行距系数 Q2 Q2 x 刀具半径 = 步长系数 k。输入范围 - 0.0001 至 1.9999。
- ▶ 侧面精铣余量 Q3 (增量值)：精铣加工面上的余量。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 底面精铣余量 Q4 (增量值)：沿刀具轴的精铣余量。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q5 (绝对值)：工件表面绝对坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q6 (增量值)：刀尖与工件表面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q7 (绝对值)：刀具与工件表面不会发生碰撞的绝对高度 (用于工序中定位和循环结束时退刀)。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 内角半径 Q8 内“角”倒圆半径；输入值为相对刀具中点路径的数据。**Q8 不是插入在编程元素之间一个独立元素的半径！** 输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 旋转方向？ Q9：型腔的加工方向。
 - Q9 = -1 逆铣型腔和凸台
 - Q9 = +1 顺铣型腔和凸台

可以在程序中断时检查加工参数，必要时改写参数。

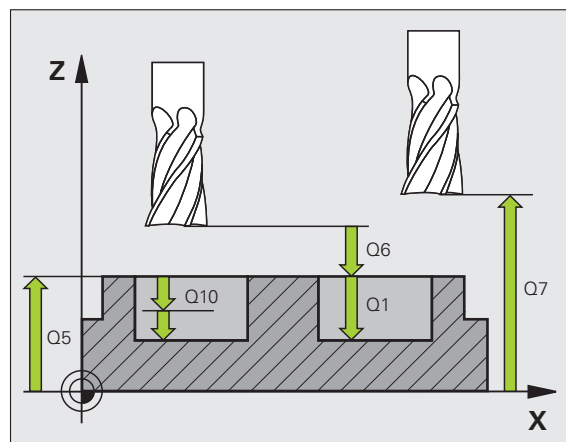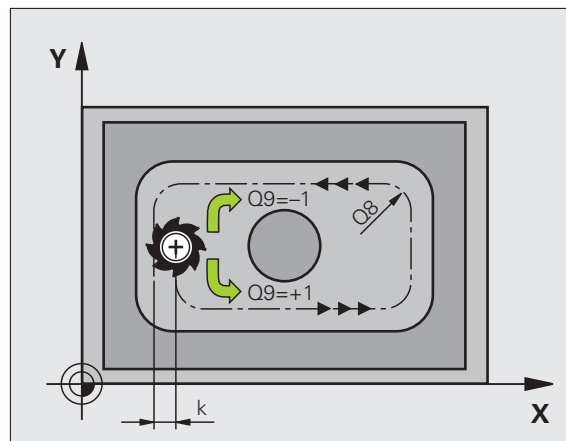

举例：NC 程序段

57 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA

Q1=-20 ; 铣削深度

Q2=1 ; 刀具路径的行距系数

Q3=+0.2 ; 侧面精铣余量

Q4=+0.1 ; 底面精铣余量

Q5=+30 ; 表面坐标

Q6=2 ; 安全高度

Q7=+80 ; 间隔高度

Q8=0.5 ; 倒圆半径

Q9=+1 ; 方向

7.5 定心钻 (循环 21, DIN/ISO: G121)

循环运行

- 1 刀具用编程进给速率 F 由当前位置钻孔至第一切入深度。
- 2 然后刀具用快移速度 FMAX 退刀至起点位置，再次进给至第一切入深度减去预停距离 t。
- 3 预停距离由数控系统自动计算：
 - 孔的总深度在 30 毫米以内时：t = 0.6 mm
 - 孔的总深度超过 30 毫米时：t = 孔深 / 50
 - 最大预停距离：7 mm
- 4 然后，刀具以编程进给速率 F 再次进刀至下一个深度。
- 5 TNC 重复这一过程（1 至 4 步）直至达到编程深度为止。
- 6 在孔底的停顿时间结束后，刀具以快移速度 FMAX 退刀至起点位置进行断屑。

应用

循环 21 用于在进刀点执行“定心钻”。加工时，它考虑侧面和底面余量，并考虑粗铣刀具的半径。进刀点也可用作粗铣加工的起点。

编程时注意：



编程前注意：


计算进给点时，TNC 不考虑 **TOOL CALL**（刀具调用）程序段中编程的差值 **DR**。

在狭小位置处，如果刀具大于粗铣刀，TNC 可能无法执行定心钻操作。

循环参数



- ▶ 切入深度 Q10（增量值）：每次进给刀具所钻入的尺寸（负号表示负加工方向）。输入范围：
- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：钻孔进给速率，mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 粗铣刀号/刀名 Q13 或 QS13：粗铣刀的刀号或刀名。如果输入数字，输入范围为 0 至 32767.9；如果输入名称，最多 16 个字符。

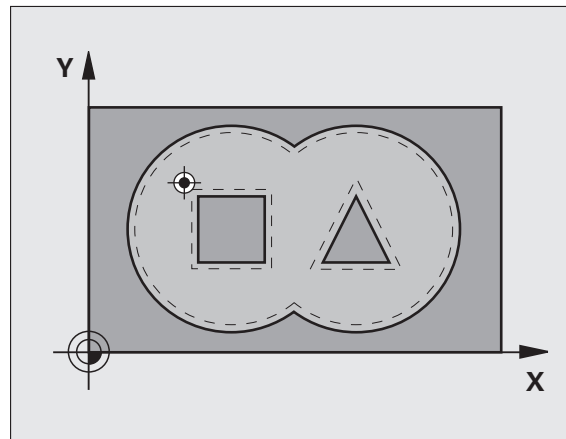

举例：NC 程序段

58 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING

Q10=+5 ; 切入深度


Q11=100 ; 切入进给速率

Q13=1 ; 粗加工刀具

7.6 粗铣（循环 22，DIN/ISO: G122）

循环运行

- 1 TNC 将刀具定位在刀具进给点之上并考虑侧面余量因素。
- 2 第一切入深度中，刀具用铣削进给速率 Q12 由内向外铣轮廓。
- 3 朝向型腔轮廓（在此为：A/B）方向的凸台轮廓（在此为：C/D）被铣掉。
- 4 接下来，TNC 将刀具移至下个切入深度并重复执行粗铣程序直至达到编程深度为止。
- 5 最后，TNC 将刀具退至安全高度。

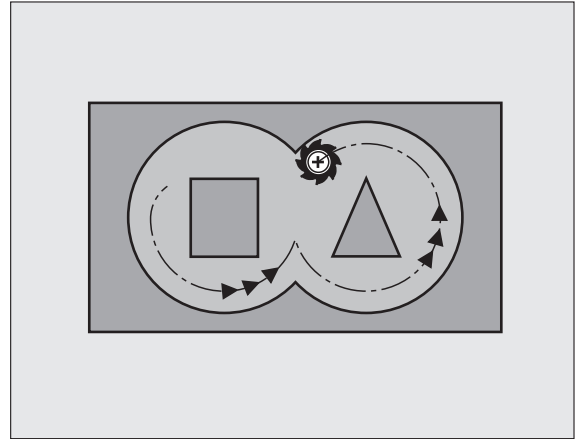

编程时注意：



本循环要求采用中心刃的立铣刀（ISO 1641）或循环 21 用定心钻。

用参数 Q19 和刀具表的 **ANGLE**（角）和 **LCUTS** 列定义循环 22 的切入特性：

- 如果定义 Q19=0，TNC 将只垂直切入，而不用当前刀具的切入角（**ANGLE**）定义。
- 如果定义 **ANGLE**（角）=90 度，TNC 将垂直切入。往复进给速率 Q19 用作切入进给速率。
- 如果在循环 22 中定义了往复进给速率 Q19，并且刀具表中的 **ANGLE**（角度）定义为 0.1 至 89.999 之间，TNC 用所定义的 **ANGLE**（角）以螺旋线切入。
- 如果在循环 22 中定义了往复进给速率且在刀具表中未定义 **ANGLE**（角），TNC 将显示出错信息。
- 如果几何尺寸不允许进行螺旋线切入（槽的几何特征），TNC 将尽量进行往复切入。往复运动长度用 **LCUTS** 和 **ANGLE**（角）计算（往复长度 = $\text{LCUTS} / \tan \text{ANGLE}$ ）。

如果切除内锐角和用大于 1 的行距系数，可能残留部分材料。需要用测试图形特别检查最内路径并根据需要略微修改行距系数。这样可以重新分配切削路径，通常可以得到所需结果。

半精铣期间，TNC 不考虑粗铣刀磨损定义值 **DR**。

循环参数



- ▶ 切入深度 Q10（增量值）：每刀进给量。输入范围：
- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：切入进给速率，mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 粗铣进给速率 Q12：铣削进给速率，mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 粗铣刀 Q18 或 QS18：TNC 用于粗铣轮廓的刀号或刀名。切换为输入刀名：按下 TOOL NAME（刀具名）软键。退出输入框时，TNC 自动插入右引号。如果无粗铣加工，输入“0”；如果输入刀名或刀号，TNC 只对粗铣刀未加工的部分进行粗铣。如果要粗铣的部分无法从侧面接近，TNC 用往复切入方式铣削。为此，必须在刀具表“TOOL.T”中输入刀具长度 LCUTS 和定义刀具的最大切入 ANGLE(角)。否则，TNC 将生成出错信息。如果输入数字，输入范围为 0 至 32767.9；如果输入名称，最多 16 个字符。
- ▶ 往复进给速率 Q19：往复切入铣削过程中的刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 退刀速度 Q208：加工后的退刀移动速度，单位为 mm/min。如果输入 Q208 = 0，TNC 将以 Q12 的进给速率退刀。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FMAX，FAUTO

举例：NC 程序段

59 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT
Q10=+5 ; 切入深度
Q11=100 ; 切入进给速率
Q12=750 ; 粗铣进给速率
Q18=1 ; 粗加铣刀
Q19=150 ; 往复进给速率
Q208=99999; 退刀进给速率



7.7 底面精铣（循环 23，DIN/ISO：G123）

循环运行

如果有足够空间，刀具平滑接近加工面（沿垂直相切圆弧）。如果没有足够空间，TNC 将刀具沿垂直方向移至深度。然后，刀具清除粗加工后剩余的精铣余量。

编程时注意：




TNC 自动计算精铣的起点。起点位置取决于型腔的可用空间。

预定位至最终深度的接近半径被永久定义，与刀具的切入角无关。

循环参数



- ▶ 切入进给速率 Q11：切入时的刀具运动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 粗铣进给速率 Q12：铣削进给速率。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 退刀速度 Q208：加工后的退刀移动速度，单位为 mm/min。如果输入 Q208 = 0，TNC 将以 Q12 的进给速率退刀。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FMAX，FAUTO

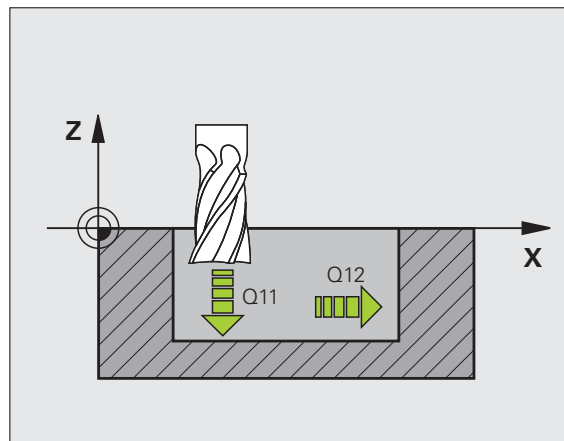

举例：NC 程序段

60 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING

Q11=100 ; 切入进给速率

Q12=350 ; 粗铣进给速率

Q208=99999; 退刀进给速率

7.8 侧面精铣（循环 24，DIN/ISO：G124）

循环运行

沿相切圆弧接近和退离子轮廓。分别精铣每个子轮廓。

编程时注意：



侧面余量（Q14）与精铣半径之和必须小于侧面余量（Q3，循环 20）与粗铣刀半径之和。

如果运行循环 24，但未运行粗铣循环 22，该计算方式也有效；在这种情况下，将粗铣半径输入为“0”。

也可以用循环 24 粗铣轮廓。这时，必须：

- 将被铣轮廓定义为单个凸台（无型腔限制），并且
- 在循环 20 中输入精铣余量（Q3），它应大于精铣余量 $Q14 +$ 所用刀具的半径之和。


TNC 自动计算精铣的起点。起点位置取决于型腔的可用空间以及循环 20 中编程的余量。

TNC 计算的起点取决于加工顺序。如果选择有 GOTO 指令的精细循环并启动程序，起点位置可能不同于用定义的顺序执行程序所在位置。

循环参数



- ▶ 旋转方向? 顺时针 = -1Q9:
加工方向:
+1: 逆时针
-1: 顺时针
- ▶ 切入深度 Q10 (增量值): 每刀进给量。输入范围 :
- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11: 切入时的刀具运动速度。输入范围
为 0 至 99999.9999, 或 FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 粗铣进给速率 Q12: 铣削进给速率。输入范围为 0 至
99999.9999, 或 FAUTO, FU, FZ。
- ▶ 侧面精铣余量 Q14 (增量值): 输入允许多次精铣
加工的材料。如果输入 Q14 = 0, 将把剩余的精
铣余量全部清除掉。输入范围 -99999.9999 至
99999.9999

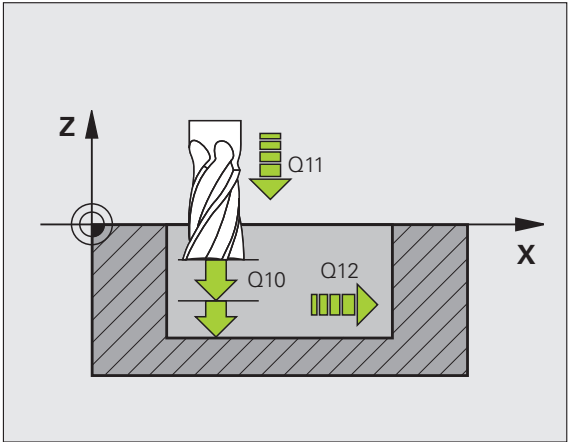

举例：NC 程序段

61 CYCLE DEF 24 SIDE FINISHING
Q9=+1 ; 方向
Q10=+5 ; 切入深度
Q11=100 ; 切入进给速率
Q12=350 ; 粗铣进给速率
Q14=+0 ; 侧面精铣余量




7.9 轮廓链（循环 25，DIN/ISO: G125）

循环运行

这个循环与循环 14（轮廓几何特征）一起用于加工开放或封闭轮廓。用循环 25（轮廓链）加工轮廓比用定位程序段加工更有优势：

- TNC 将监测加工过程避免发生欠刀导致的表面受损。建议执行该循环前，先进行轮廓图形模拟。
- 如果所选的刀具半径过大，可能需要进一步加工轮廓角。
- 可用顺铣也可用逆铣方法加工轮廓。即使镜像的轮廓，铣削类型也仍然有效。
- 刀具可以来回多次进给进行铣削：这样将能提高加工速度。
- 可以输入余量值，以便重复进行粗铣和精铣加工。

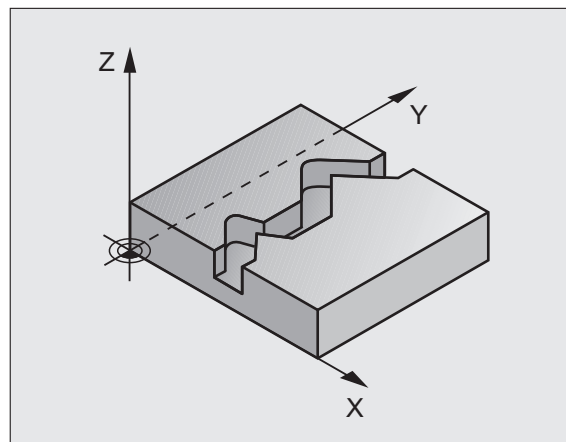

编程时注意：



循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

TNC 仅考虑循环 14（轮廓几何特征）中的第一个标记。

SL 循环程序的存储能力有限。编程一个 SL 循环最多支持 16384 个轮廓元素。

不需要循环 20（轮廓数据）。

用循环 25 加工轮廓时，辅助功能 **M109** 和 **M110** 不起作用。



碰撞危险！

小心碰撞。

- 在循环 25 后不要立即用增量尺寸编程位置，因为编程位置为相对循环结束时的刀具位置。
- 将刀具移至各基本轴已定义的位置处（绝对位置），因为循环结束时刀具位置与循环开始时的刀具位置不同。

循环参数



- ▶ 铣削深度 Q1 (增量值)：工件表面与轮廓底面之间的距离。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q3 (增量值)：精铣加工面上的余量。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 工件表面坐标 Q5 (绝对值)：工件表面相对工件原点的绝对坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q7 (绝对值)：刀具与工件不会发生碰撞的绝对高度。循环结束时的退刀位置。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q10 (增量值)：每刀进给量。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：刀具沿主轴坐标轴的运动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 铣削进给速率 Q12：刀具在加工面上的移动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 顺铣或逆铣？ 逆铣 = -1Q15；
顺铣：输入值 = +1
逆铣：输入值 = -1
允许在多次进给中交替顺铣和逆铣：输入值 = 0


举例：NC 程序段

62 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	
Q1=-20	；铣削深度
Q3=+0	；侧面精铣余量
Q5=+0	；表面坐标
Q7=+50	；间隔高度
Q10=+5	；切入深度
Q11=100	；切入进给速率
Q12=350	；铣削进给速率
Q15=-1	；顺铣或逆铣



7.10 编程举例

举例：粗铣和半精铣一个型腔

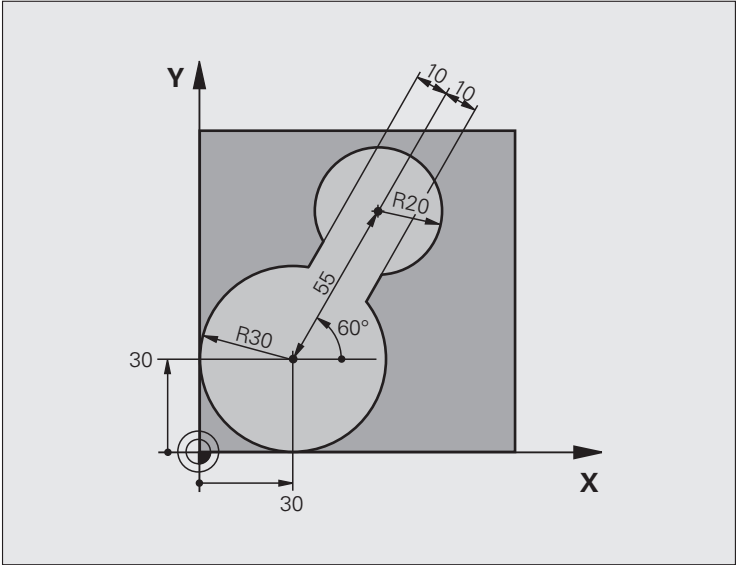


0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	工件毛坯定义
3 TOOL CALL 1 Z S2500	刀具调用：粗铣刀，直径 30
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定义轮廓子程序
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定义一般加工参数
Q1=-20 ; 铣削深度	
Q2=1 ; 刀具路径的行距系数	
Q3=+0 ; 侧面精铣余量	
Q4=+0 ; 底面精铣余量	
Q5=+0 ; 表面坐标	
Q6=2 ; 安全高度	
Q7=+100 ; 间隔高度	
Q8=0.1 ; 倒圆半径	
Q9=-1 ; 方向	



8 CYCL DEF 22 粗加工	循环定义：粗铣
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=350 ; 粗铣进给速率	
Q18=0 ; 粗加铣刀	
Q19=150 ; 往复进给速率	
Q208=30000; 退刀进给速率	
9 CYCL CALL M3	循环调用：粗铣
10 L Z+250 R0 FMAX M6	换刀
11 TOOL CALL 2 Z S3000	刀具调用：半精加刀，直径 15
12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	定义半精铣循环
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=350 ; 粗铣进给速率	
Q18=1 ; 粗加铣刀	
Q19=150 ; 往复进给速率	
Q208=30000; 退刀进给速率	
13 CYCL CALL M3	循环调用：半精铣
14 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
15 LBL 1	轮廓子程序
16 L X+0 Y+30 RR	
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
19 FSELECT 3	
20 FPOL X+30 Y+30	
21 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
22 FSELECT 2	
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
24 FSELECT 3	
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
26 FSELECT 2	
27 LBL 0	
28 END PGM C20 MM	

举例：定心钻，粗铣和精铣叠加轮廓

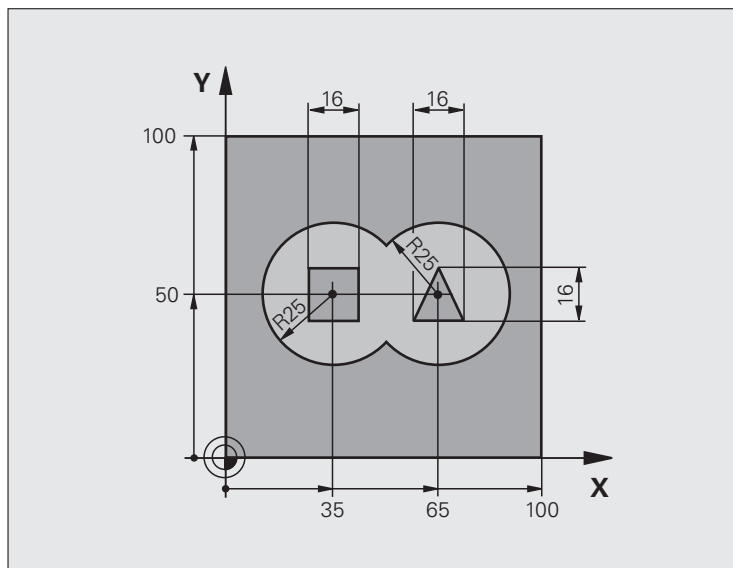


0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2500	刀具调用：钻头，直径 12
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定义轮廓子程序
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1/2/3/4	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定义一般加工参数
Q1=-20 ; 铣削深度	
Q2=1 ; 刀具路径的行距系数	
Q3=+0.5 ; 侧面精铣余量	
Q4=+0.5 ; 底面精铣余量	
Q5=+0 ; 表面坐标	
Q6=2 ; 安全高度	
Q7=+100 ; 间隔高度	
Q8=0.1 ; 倒圆半径	
Q9=-1 ; 方向	

8 CYCL DEF 21 定心钻	循环定义：定心钻
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=250 ; 切入进给速率	
Q13=2 ; 粗加工刀具	
9 CYCL CALL M3	循环调用：定心钻
10 L +250 R0 FMAX M6	换刀
11 TOOL CALL 2 Z S3000	调用粗铣 / 精铣刀具，直径 12
12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	循环定义：粗铣
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=350 ; 粗铣进给速率	
Q18=0 ; 粗加铣刀	
Q19=150 ; 往复进给速率	
Q208=30000 ; 退刀进给速率	
13 CYCL CALL M3	循环调用：粗铣
14 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	循环定义：底面精铣
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=200 ; 粗铣进给速率	
Q208=30000 ; 退刀进给速率	
15 CYCL CALL	循环调用：底面精铣
16 CYCLE DEF 24 SIDE FINISHING	循环定义：侧面精铣
Q9=+1 ; 方向	
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=400 ; 粗铣进给速率	
Q14=+0 ; 侧面精铣余量	
17 CYCL CALL	循环调用：侧面精铣
18 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序

19 LBL 1	轮廓子程序 1：左侧型腔
20 CC X+35 Y+50	
21 L X+10 Y+50 RR	
22 C X+10 DR-	
23 LBL 0	
24 LBL 2	轮廓子程序 2：右侧型腔
25 CC X+65 Y+50	
26 L X+90 Y+50 RR	
27 C X+90 DR-	
28 LBL 0	
29 LBL 3	轮廓子程序 3：左侧方凸台
30 L X+27 Y+50 RL	
31 L Y+58	
32 L X+43	
33 L Y+42	
34 L X+27	
35 LBL 0	
36 LBL 4	轮廓子程序 4：右侧三角凸台
39 L X+65 Y+42 RL	
37 L X+57	
38 L X+65 Y+58	
39 L X+73 Y+42	
40 LBL 0	
41 END PGM C21 MM	



举例：轮廓链

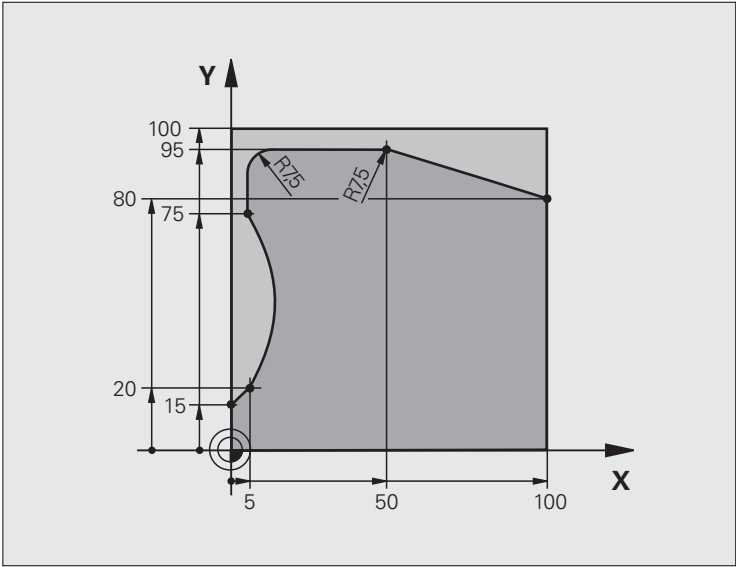

0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2000	刀具调用：直径 20
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定义轮廓子程序
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	定义加工参数
Q1=-20 ; 铣削深度	
Q3=+0 ; 侧面精铣余量	
Q5=+0 ; 表面坐标	
Q7=+250 ; 间隔高度	
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=200 ; 铣削进给速率	
Q15=+1 ; 顺铣或逆铣	
8 CYCL CALL M3	循环调用
9 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序



10 LBL 1	轮廓子程序
11 L X+0 Y+15 RL	
12 L X+5 Y+20	
13 CT X+5 Y+75	
14 L Y+95	
15 RND R7.5	
16 L X+50	
17 RND R7.5	
18 L X+100 Y+80	
19 LBL 0	
20 END PGM C25 MM	





8

固定循环：圆柱面



8.1 基础知识

圆柱面循环概要

循环	软键	页
循环 27（圆柱面）		页 191
循环 28（在圆柱面上铣槽）		页 194
循环 29（在圆柱面上铣凸台）		页 197



8.2 圆柱面（循环 27，DIN/ISO：G127，软件选装项）

执行循环



本循环用于用两维尺寸编程一个轮廓，然后将其卷成圆柱形进行 3-D 加工。如果要在圆柱面上铣导向槽，用循环 28。

轮廓用循环 14（轮廓几何特征）中标识的子程序描述。

在子程序中只用 X 和 Y 轴坐标描述轮廓，与机床的实际旋转轴无关。也就是说轮廓描述与机床配置无关。路径功能 L，CHF，CR，RND 和 CT 都可用。

可以根据需要将旋转轴的尺寸用度数或毫米数（或英寸数）单位输入。在循环定义中用 Q17 确定。

- 1 TNC 将刀具定位在刀具进给点之上并考虑侧面余量因素。
- 2 在第一切入深度处，刀具将以铣削进给速率 Q12 沿编程轮廓进行铣削。
- 3 在轮廓结束处，TNC 将刀具退至安全高度处再返回切入点。
- 4 重复步骤 1 至 3，直至达到编程的铣削深度 Q1。
- 5 然后，刀具移至安全高度处。

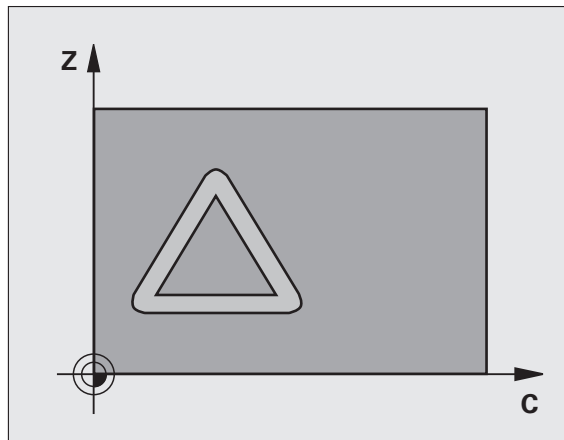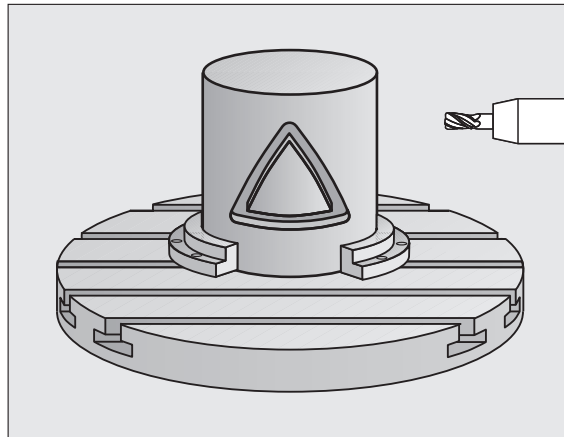

编程时注意：

机床制造商必须为圆柱面插补调整机床和 TNC 系统。参见机床手册。



在轮廓程序的第一个 NC 程序段中必须编程圆柱面的两个坐标。

SL 循环程序的存储能力有限。编程一个 SL 循环最多支持 16384 个轮廓元素。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

本循环要求采用中心切削刃（center-cut）的立铣刀（DIN 844）。

必须将圆柱设置在旋转工作台的中心。将原点设置在回转工作台的中心。

调用循环时，主轴坐标轴必须垂直于回转工作台，可以改变运动特性。否则，TNC 将显示出错信息。

本循环也可用于倾斜加工面。

安全高度必须大于刀具半径。

如果轮廓由许多非切线轮廓元素组成，加工时间较长。

循环参数



- ▶ 铣削深度 Q1（增量值）：圆柱面与轮廓底面之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q3（增量值）：在圆柱展开面上的精铣余量。该余量在半径补偿方向上有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q6（增量值）：刀尖与圆柱面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q10（增量值）：每刀进给量。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：刀具沿主轴坐标轴的运动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 铣削进给速率 Q12：刀具在加工面上的移动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 圆柱半径 Q16：被加工轮廓的圆柱半径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 尺寸类型？角度 / 直线 Q17：子程序旋转轴向的尺寸可为度（0）或毫米 / 英寸（1）。

举例：NC 程序段

63 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	
Q1=-8	；铣削深度
Q3=+0	；侧面精铣余量
Q6=+0	；安全高度
Q10=+3	；切入深度
Q11=100	；切入进给速率
Q12=350	；铣削进给速率
Q16=25	；半径
Q17=0	；尺寸类型



8.3 圆柱面铣槽（循环 28，DIN/ISO：G128，软件选装项 1）



循环运行

本循环用于在两维平面中编程导向槽，然后将其转到圆柱面上。与循环 27 不同，用本循环时 TNC 调整刀具通过半径补偿有效使槽壁几乎保持平行。如果用与槽宽相等的刀具加工，可以加工出完全平行的槽壁。

相对槽宽越小的刀具，在圆弧或斜线方向上变形越大。为尽可能减小加工导致的变形，可以用参数 Q21 定义公差，TNC 用这个公差选择与被加工槽宽尽可能相近的刀具加工槽。

用刀具半径补偿编程轮廓中点路径。在有半径补偿情况下，指定 TNC 用逆铣还是顺铣方法铣槽。

- 1 TNC 将刀具定位在刀具进给点上方。
- 2 在第一切入深度处，刀具沿编程的槽壁以铣削进给速率 Q12 进行铣削，同时给槽壁留有精铣余量。
- 3 在轮廓结束处，TNC 将刀具移至对面槽壁并返回到进给点。
- 4 重复步骤 2 和 3 直至达到编程的铣削深度 Q1 为止。
- 5 如果用 Q21 定义了公差，TNC 将尽可能平行地加工槽。
- 6 最后，刀具沿刀具轴退刀至安全高度或退刀至循环前编程高度。

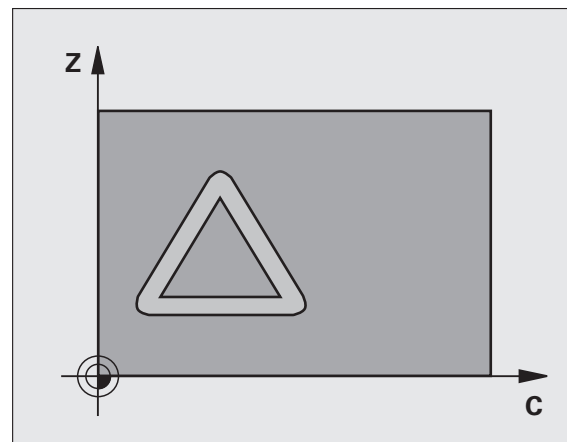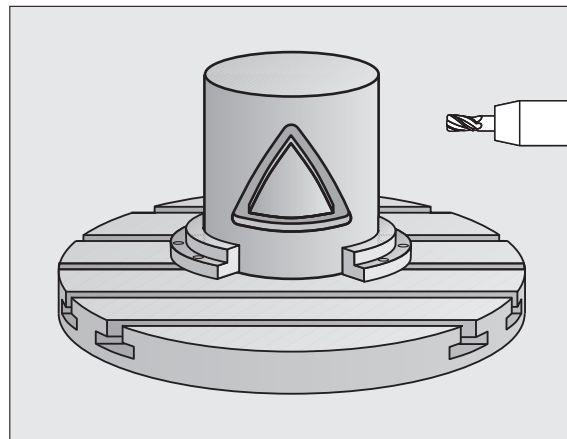

编程时注意：

机床制造商必须为圆柱面插补调整机床和 TNC 系统。参见机床手册。



在轮廓程序的第一个 NC 程序段中必须编程圆柱面的两个坐标。

SL 循环程序的存储能力有限。编程一个 SL 循环最多支持 16384 个轮廓元素。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

本循环要求采用中心切削刃（center-cut）的立铣刀（DIN 844）。

必须将圆柱设置在旋转工作台的中心。将原点设置在回转工作台的中心。

调用循环时，主轴坐标轴必须垂直于回转工作台，可以改变运动特性。否则，TNC 将显示出错信息。

本循环也可用于倾斜加工面。

安全高度必须大于刀具半径。

如果轮廓由许多非切线轮廓元素组成，加工时间较长。



循环参数



- ▶ 铣削深度 Q1（增量值）：圆柱面与轮廓底面之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q3（增量值）：槽壁的精铣余量。精铣余量将使槽宽减小二倍的输入值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q6（增量值）：刀尖与圆柱面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q10（增量值）：每刀进给量。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：刀具沿主轴坐标轴的运动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 铣削进给速率 Q12：刀具在加工面上的移动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 圆柱半径 Q16：被加工轮廓的圆柱半径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 尺寸类型？角度 / 直线 Q17：子程序旋转轴向的尺寸可为度（0）或毫米 / 英寸（1）。
- ▶ 槽宽 Q20：被加工槽的宽度。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 公差？Q21：如果使用的刀具小于编程的槽宽 Q20，只要槽为圆弧或斜线方向，槽壁将产生加工导致的变形。如果定义了公差 Q21，TNC 增加一个铣削工序以确保槽尺寸尽可能与用槽宽相等的刀具铣削槽。用 Q21 定义偏离理想槽宽的偏差值。增加的铣削工序次数取决于圆柱半径、所用刀具和槽深。定义的公差越小，加工的槽约精确，加工时间越长。**建议：**用公差 0.02 mm。**功能不可用：**输入 0（默认设置）。输入范围 0 至 9.9999

举例：NC 程序段

63 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	
Q1=-8	；铣削深度
Q3=+0	；侧面精铣余量
Q6=+0	；安全高度
Q10=+3	；PLUNGING DEPTH
Q11=100	；切入进给速率
Q12=350	；铣削进给速率
Q16=25	；半径
Q17=0	；尺寸类型
Q20=12	；槽宽
Q21=0	；TOLERANCE





8.4 圆柱面凸台铣削（循环 29，DIN/ISO：G129，软件选装项 1）

循环运行

本循环用于用两维平面编程凸台，然后将其转到圆柱面上。用本循环时，TNC 调整刀具通过用半径补偿使槽壁始终保持平行。用半径补偿编程凸台中点路径。在有半径补偿情况下，指定 TNC 用逆铣还是顺铣方法铣凸台。

在凸台的两端，TNC 自动加一个半圆，其半径等于凸台宽的一半。

- 1 TNC 将刀具定位在加工起点位置处。TNC 用凸台宽度和刀具半径计算起点。它位于轮廓子程序中定义的第一点旁，偏移凸台宽度的一半和刀具直径。半径补偿决定从凸台左侧开始加工（**1**，RL = 顺铣）还是从右侧开始加工（**2**，RR = 逆铣）。
- 2 TNC 定位至第一切入深度后，刀具沿圆弧以铣削进给速率 Q12 相切移至凸台壁。如果程序要求留精铣余量，留下该余量。
- 3 在第一切入深度处，刀具以铣削进给速率 Q12 沿编程凸台壁进行铣削直到整个凸台加工完。
- 4 然后刀具沿相切路径退离凸台壁，返回加工起点位置。
- 5 重复步骤 2 至 4，直至达到编程的铣削深度 Q1。
- 6 最后，刀具沿刀具轴退刀至安全高度或退刀至循环前编程高度。

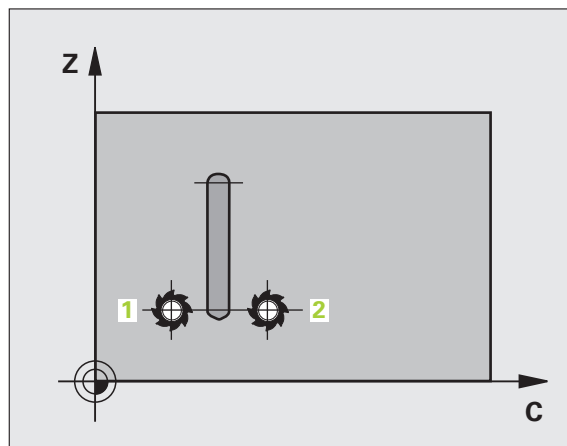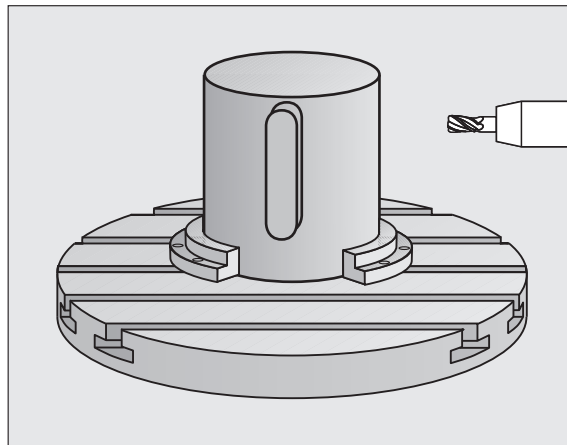

编程时注意：



机床制造商必须为圆柱面插补调整机床和 TNC 系统。参见机床手册。



在轮廓程序的第一个 NC 程序段中必须编程圆柱面的两个坐标。

SL 循环程序的存储能力有限。编程一个 SL 循环最多支持 16384 个轮廓元素。

循环参数 DEPTH（深度）的代数符号决定加工方向。如果编程 DEPTH = 0，这个循环将不被执行。

本循环要求采用中心切削刃（center-cut）的立铣刀（DIN 844）。

必须将圆柱设置在旋转工作台的中心。将原点设置在回转工作台的中心。

调用循环时，主轴坐标轴必须垂直于回转工作台，可以改变运动特性。否则，TNC 将显示出错信息。

本循环也可用于倾斜加工面。

安全高度必须大于刀具半径。

如果轮廓由许多非切线轮廓元素组成，加工时间较长。

循环参数



- ▶ 铣削深度 Q1（增量值）：圆柱面与轮廓底面之间的距离。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 侧面精铣余量 Q3（增量值）：凸台壁的精铣余量。精铣余量将使凸台宽度增加二倍的输入值。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q6（增量值）：刀尖与圆柱面之间的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切入深度 Q10（增量值）：每刀进给量。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切入进给速率 Q11：刀具沿主轴坐标轴的运动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 铣削进给速率 Q12：刀具在加工面上的移动速度。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 圆柱半径 Q16：被加工轮廓的圆柱半径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 尺寸类型？角度 / 直线 Q17：子程序旋转轴向的尺寸可为度（0）或毫米 / 英寸（1）。
- ▶ 凸台宽 Q20：被加工凸台的宽度。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

举例：NC 程序段

63 CYCL DEF 29 CYLINDER SURFACE RIDGE	
Q1=-8	；铣削深度
Q3=+0	；侧面精铣余量
Q6=+0	；安全高度
Q10=+3	；切入深度
Q11=100	；切入进给速率
Q12=350	；铣削进给速率
Q16=25	；半径
Q17=0	；尺寸类型
Q20=12	；凸台宽度




8.5 编程举例

举例：用循环 27 加工圆柱面

注意：

- 用 B 轴铣头和 C 轴工作台加工
- 将圆柱放在回转工作台中心
- 原点在回转工作台的圆心
- 在轮廓子程序中描述中点路径

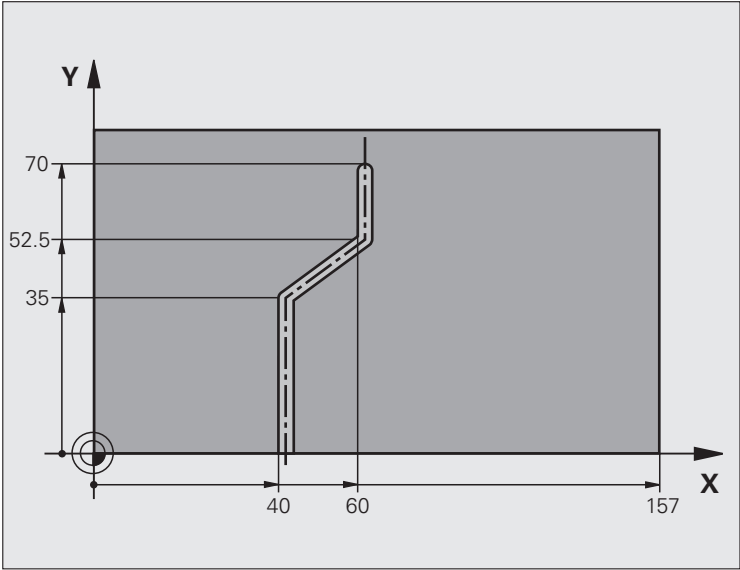

0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL CALL 1 Y S2000	调用刀具，刀具轴为 Y 轴
2 L Y+250 R0 FMAX	退刀
3 L X R0 FMAX	将刀具定位在回转工作台的中心
4 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定义轮廓子程序
5 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
6 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	定义加工参数
Q1=-7 ; 铣削深度	
Q3=+0 ; 侧面精铣余量	
Q6=2 ; 安全高度	
Q10=4 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=250 ; 铣削进给速率	
Q16=25 ; 半径	
Q17=1 ; 尺寸类型	
7 L C+0 R0 FMAX M3	预定位旋转工作台
8 CYCL CALL	循环调用
9 L Y+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序




10 LBL 1	轮廓子程序，描述中点路径
11 L X+40 Y+0 RR	输入回转轴数据，单位为毫米（Q17=1）
12 L Y+35	
13 L X+60 Y+52.5	
14 L Y+70	
15 LBL 0	
16 END PGM C28 MM	



举例：用循环 28 加工圆柱面

- 注意：
- 用 B 轴铣头和 C 轴工作台加工
 - 将圆柱放在回转工作台中心
 - 原点在回转工作台的圆心

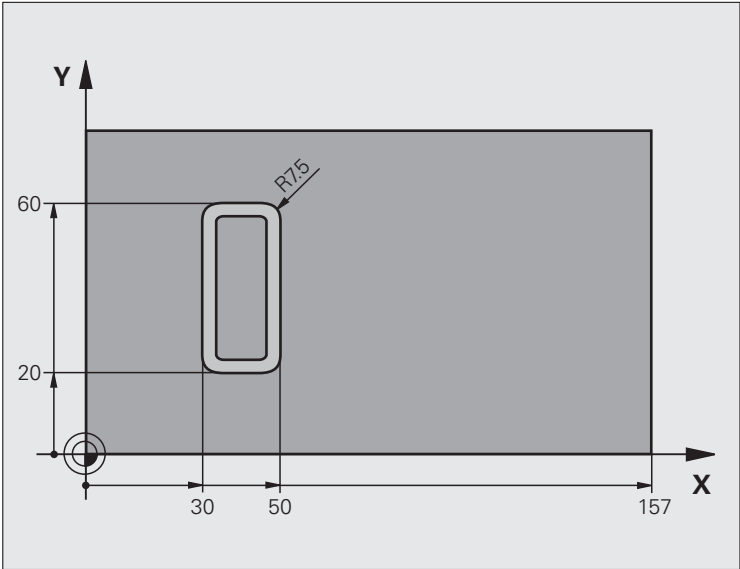


0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL CALL 1 Y S2000	调用刀具，刀具轴为 Y 轴
2 L X+250 R0 FMAX	退刀
3 L X R0 FMAX	将刀具定位在回转工作台的中心
4 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	定义轮廓子程序
5 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
6 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	定义加工参数
Q1=-7 ; 铣削深度	
Q3=+0 ; 侧面精铣余量	
Q6=2 ; 安全高度	
Q10=-4 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=250 ; 铣削进给速率	
Q16=25 ; 半径	
Q17=1 ; 尺寸类型	
Q20=10 ; 槽宽	
Q21=0.02 ; 公差	可再次加工
7 L C+0 R0 FMAX M3	预定位旋转工作台
8 CYCL CALL	循环调用
9 L Y+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序



10 LBL 1	轮廓子程序
11 L X+40 Y+20 RL	输入回转轴数据，单位为毫米（Q17=1）
12 L X+50	
13 RND R7.5	
14 L Y+60	
15 RND R7.5	
16 L IX-20	
17 RND R7.5	
18 L Y+20	
19 RND R7.5	
20 L X+40	
21 LBL 0	
22 END PGM C27 MM	





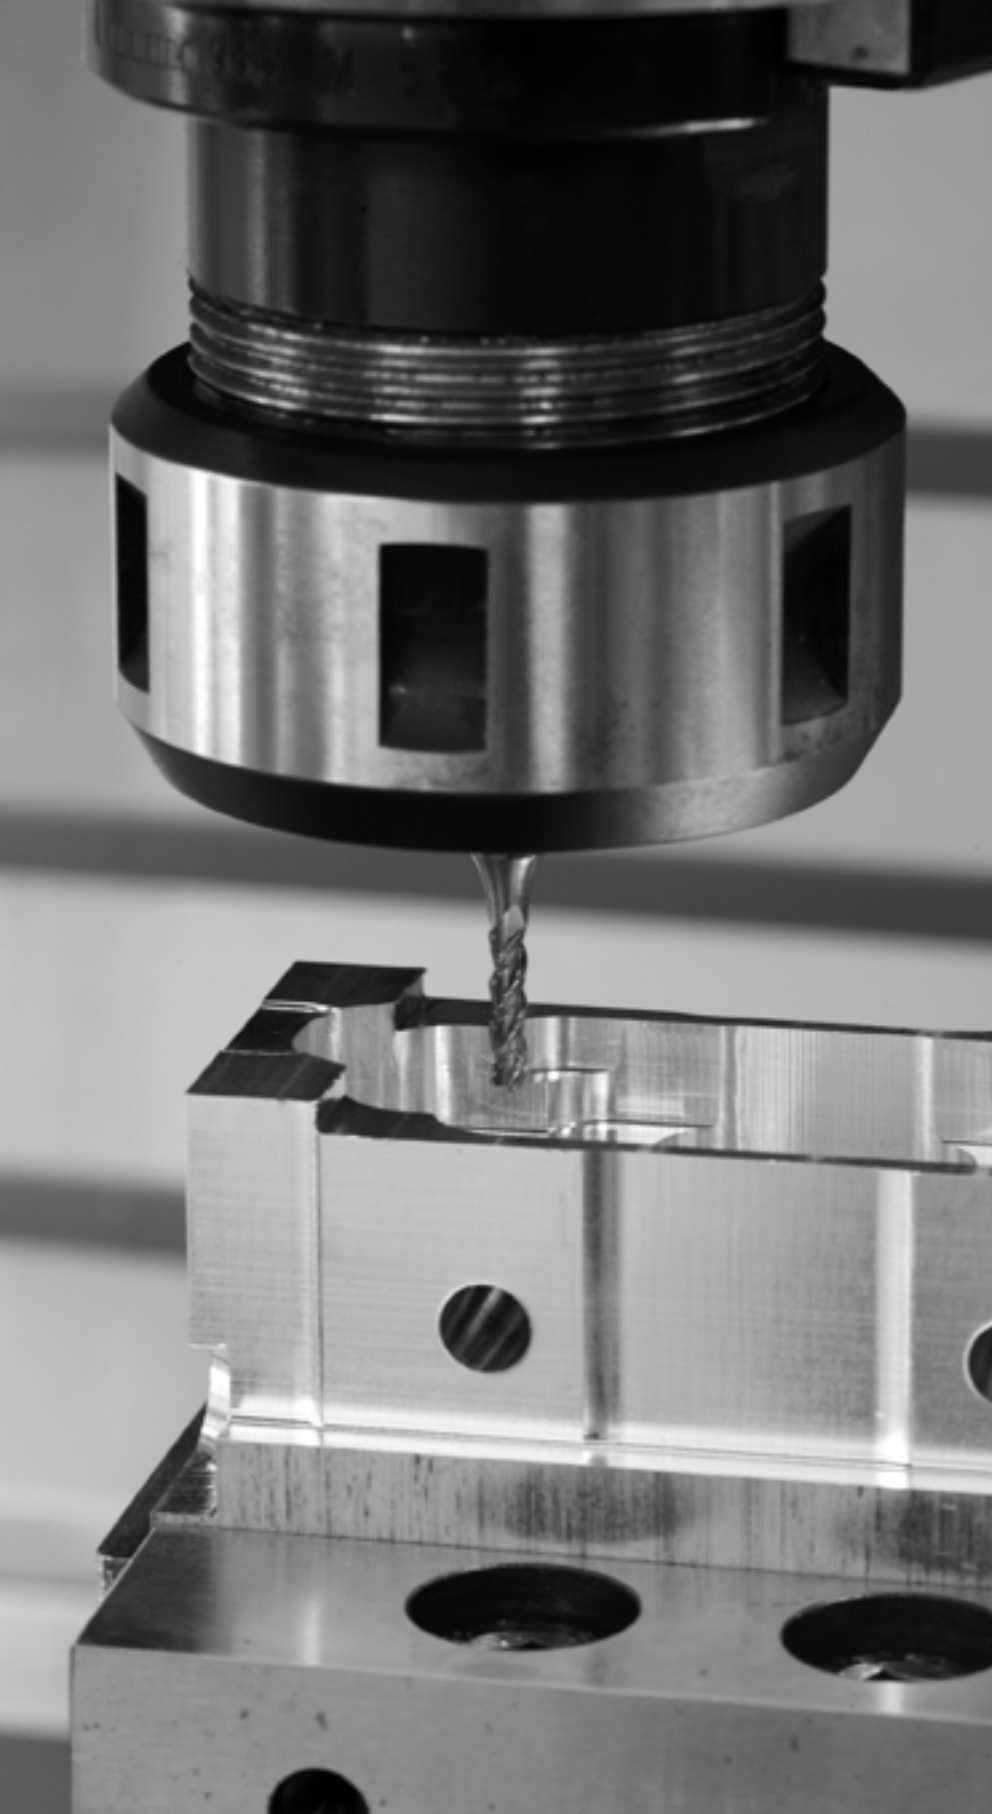

9

固定循环：用轮廓公式描述的轮廓型腔



9.1 用轮廓公式的 SL 循环

基础知识


SL 循环和复杂轮廓公式用于通过子轮廓（型腔或凸台）的组合形成复杂轮廓。各个子轮廓（几何数据）在单独程序中进行定义。这样，子轮廓可能被任意次使用。TNC 用轮廓公式连接的所选子轮廓计算完整轮廓。



一个 SL 循环（全部轮廓描述程序）的存储能力限制在 **128 个轮廓以内**。支持的轮廓元素数量取决于轮廓类型（内轮廓或外轮廓）及轮廓描述的数量。可编程的元素数量最多为 **16384** 个。

用轮廓公式的 SL 循环是一种结构化的程序格式，可以将经常使用的轮廓保存为单独程序。通过轮廓公式可以将子轮廓连接成完整轮廓和可以决定将其用于型腔还是用于凸台。

现在提供的“用轮廓公式的 SL 循环”功能中有多处需要通过 TNC 用户界面输入数据。这个功能用于进一步开发之用。

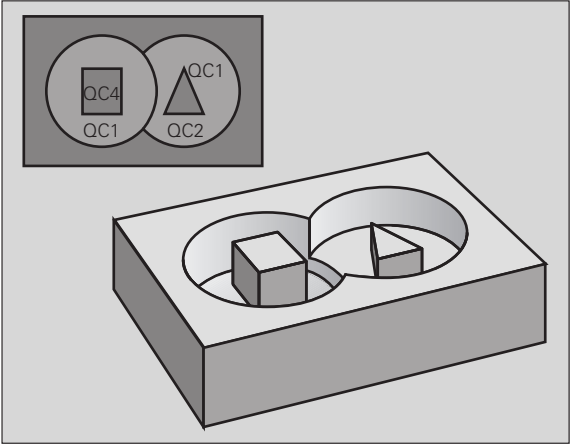

举例：程序结构：用 SL 循环和复杂轮廓公式进行加工

```
0 BEGIN PGM CONTOUR MM
...
5 SEL CONTOUR "MODEL "
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTOUR MM
```



子轮廓属性

- 默认状态下，TNC 假定轮廓为型腔。不要用半径补偿编程。
- TNC 将忽略进给速率 F 和辅助功能 M。
- 允许坐标变换。如果在子轮廓中编程，那么在后续的子程序中也有效，但在循环调用后不必复位。
- 虽然子程序可以有主轴坐标轴的坐标，但将忽略这些坐标值。
- 加工面在子程序中的第一个坐标程序段中定义。
- 可根据需要定义不同的子轮廓深度

固定循环的特点

- 循环开始前，TNC 自动将刀具定位在安全高度处。
- 由于刀具围绕凸台移动而不是移过它，因此将无间断地铣削各进给深度。
- 可以编程 “内角” 半径，避免刀具损伤内角的表面（这种方法适用于粗铣和精铣侧面循环中的最外道）。
- 沿相切圆弧接近轮廓精铣侧面。
- 精铣底面时，刀具再次沿相切圆弧接近工件（例如，Z 轴为刀具轴，圆弧可在 Z/X 平面上）。
- 轮廓可以按顺铣或逆铣方式加工。

在循环 20（轮廓数据）中输入加工数据（如铣削深度，精铣余量和安全高度等）。

举例：程序结构：用轮廓公式计算子轮廓

```

0 BEGIN PGM MODEL MM
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1 "
2 DECLARE CONTOUR QC2
  = "CIRCLEXY " DEPTH15
3 DECLARE CONTOUR QC3
  = "TRIANGLE " DEPTH10
4 DECLARE CONTOUR QC4
  = "SQUARE " DEPTH5
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
6 END PGM MODEL MM

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM
1 CC X+75 Y+50
2 LP PR+45 PA+0
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CIRCLE1 MM

0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM
...

```



用轮廓定义选择程序

用 **SEL CONTOUR**（选择轮廓）功能可以选择有轮廓定义的程序，TNC 用轮廓定义提取轮廓描述：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 选择轮廓和点加工功能菜单。



- ▶ 按下 **SEL CONTOUR**（选择轮廓）软键。
- ▶ 输入有轮廓定义的程序全名，并用 **END** 键确认。



在 SL 循环之前编程 **SEL CONTOUR**（选择轮廓）程序段。如果用 **SEL CONTOUR**（选择轮廓）功能，就不必须用 **循环 14（轮廓几何特征）** 功能。

定义轮廓描述

用 **DECLARE CONTOUR**（声明轮廓）功能在程序中输入 TNC 提取轮廓描述的程序路径。此外，可以选择该轮廓描述的单独深度（**FCL 2 功能**）：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 选择轮廓和点加工功能菜单。



- ▶ 按下 **DECLARE CONTOUR**（声明轮廓）软键。
- ▶ 输入轮廓标识号 **QC**，并用 **ENT** 键确认。
- ▶ 输入轮廓描述的程序全名，并用 **END** 键确认，或者根据需要，
- ▶ 为所选轮廓定义单独深度。



用给定的轮廓标识 **QC** 可在一个轮廓公式中包括多个轮廓。

如果编程了轮廓的单独深度，必须将深度用于全部子轮廓（根据需要指定深度为 0）。



输入轮廓公式

用软键在一个数学公式中将不同轮廓相互连接起来。



► 显示特殊功能的软键行



► 选择轮廓和点加工功能菜单。



► 按下 CONTOUR FORMULA（轮廓公式）软键。TNC 显示以下软键：

数学函数	软键
与 例如 $QC10 = QC1 \& QC5$	
或 例如 $QC25 = QC7 QC18$	
或与非 例如 $QC12 = QC5 \wedge QC25$	
无 例如 $QC25 = QC1 \setminus QC2$	
左括号 例如 $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
右括号 例如 $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$	
定义一个单一轮廓 例如 $QC12 = QC1$	



叠加轮廓

默认情况下，TNC 将编程轮廓视为型腔。通过轮廓公式功能，可以将轮廓由型腔转换为凸台。

型腔和凸台可叠加形成一个新轮廓。因此可以用另一个型腔来扩大型腔区域，也可以用另一个凸台减小型腔区域。

子程序：叠加型腔




以下程序举例是轮廓定义程序中的轮廓描述程序。轮廓定义程序通过实际主程序的 **SEL CONTOUR**（选择轮廓）功能调用。

型腔 A 与 B 叠加。

TNC 计算 S1 与 S2 的交点（不必编程）。

型腔编程为一个整圆。

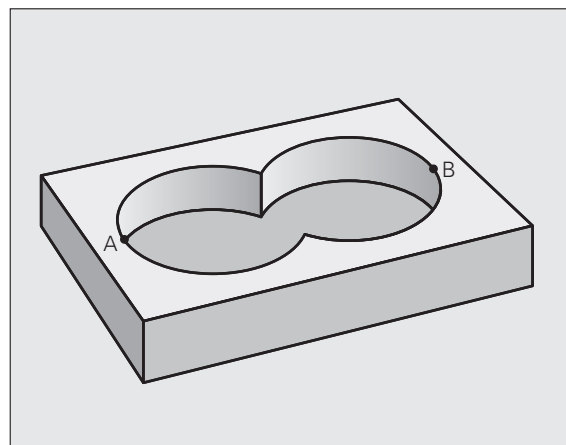

轮廓描述程序 1: 型腔 A

```

0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM

```

轮廓描述程序 2: 型腔 B

```

0 BEGIN PGM POCKET_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_B MM

```

包括的区域

A 面和 B 面需要加工，包括叠加的区域：


- A 和 B 面必须在单独的程序中编程，不用半径补偿。
- 在轮廓公式中，A 面和 B 面用 “或” 函数处理。

轮廓定义程序：

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H "
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H "
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...

```

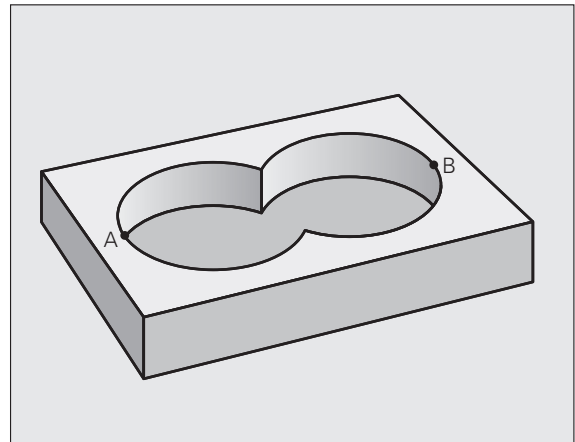

不含的区域

A 面需要加工但不含与 B 面叠加的部分：


- 必须在单独程序中输入 A 和 B 面，不用半径补偿。
- 在轮廓公式中，B 面是用**无**函数从 A 面相差所得的计算结果。

轮廓定义程序：

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H "
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H "
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...

```

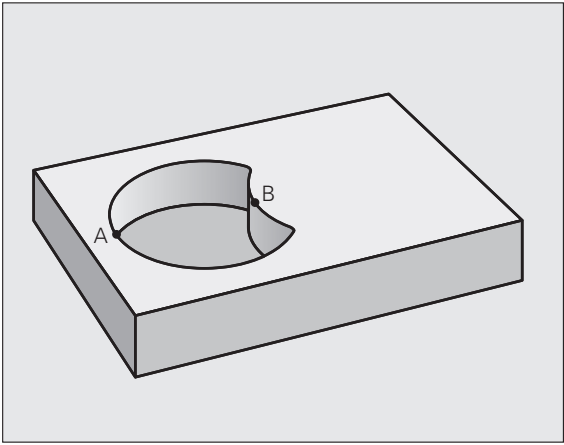

重叠区域

只加工 A 与 B 叠加区域。（A 或 B 独有的部分不加工。）


- 必须在单独程序中输入 A 和 B 面，不用半径补偿。
- 在轮廓公式中，A 面和 B 面用“或”函数处理。

轮廓定义程序：

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H "
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H "
54 QC10 = QC1 & QC2
55 ...
56 ...

```

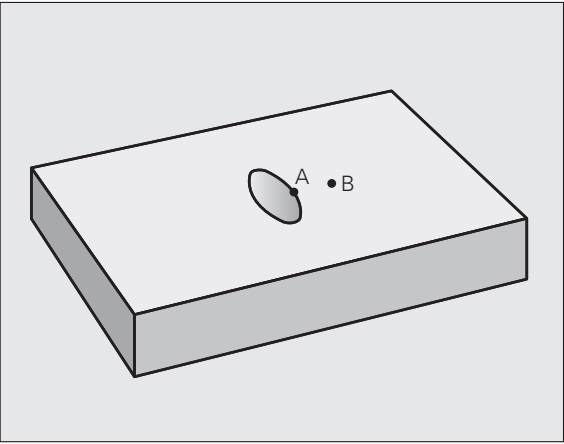


用 SL 循环加工轮廓



全部轮廓用 SL 循环 20 至 24 加工（参见第 165 页“概要”）。

举例：用轮廓公式粗铣和精铣叠加轮廓

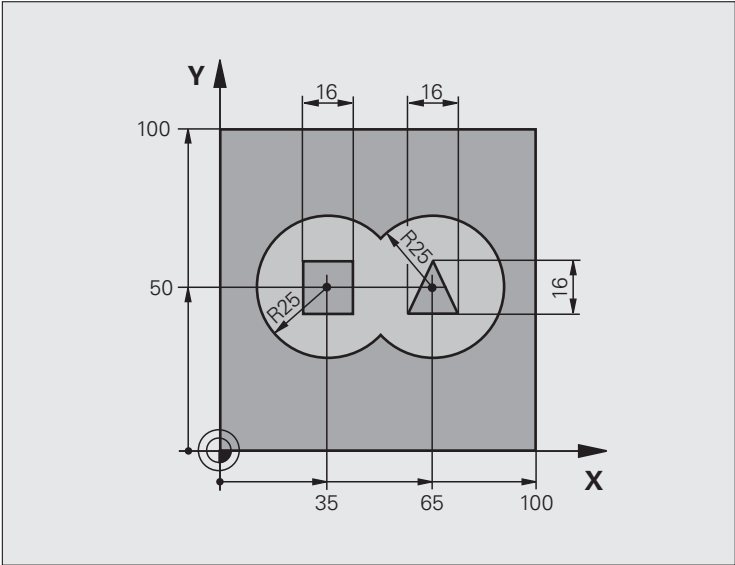

0 BEGIN PGM CONTOUR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5	定义粗铣刀
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3	定义精铣刀
5 TOOL CALL 1 Z S2500	调用粗铣刀
6 L Z+250 R0 FMAX	退刀
7 SEL CONTOUR "MODEL "	指定轮廓定义程序
8 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	定义一般加工参数
Q1=-20 ; 铣削深度	
Q2=1 ; 刀具路径的行距系数	
Q3=+0.5 ; 侧面精铣余量	
Q4=+0.5 ; 底面精铣余量	
Q5=+0 ; 表面坐标	
Q6=2 ; 安全高度	
Q7=+100 ; 间隔高度	
Q8=0.1 ; 倒圆半径	
Q9=-1 ; 方向	



9 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	循环定义：粗铣
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=350 ;FEED RATE FOR ROUGHING	
Q18=0 ; 粗加铣刀	
Q19=150 ; 往复进给速率	
Q401=100; 进给速率系数	
Q404=0 ; 半精加方式	
10 CYCL CALL M3	循环调用：粗铣
11 TOOL CALL 2 Z S5000	调用精铣刀
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	循环定义：底面精铣
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=200 ; 粗铣进给速率	
13 CYCL CALL M3	循环调用：底面精铣
14 CYCLE DEF 24 SIDE FINISHING	循环定义：侧面精铣
Q9=+1 ; 方向	
Q10=5 ; 切入深度	
Q11=100 ; 切入进给速率	
Q12=400 ; 粗铣进给速率	
Q14=+0 ; 侧面精铣余量	
15 CYCL CALL M3	循环调用：侧面精铣
16 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
17 END PGM CONTOUR MM	

用轮廓公式定义轮廓的程序：

0 BEGIN PGM MODEL MM	轮廓定义程序
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1 "	定义程序 "CIRCLE1" （圆 1）的轮廓标识
2 FN 0: Q1 =+35	程序 "CIRCLE31XY" 中的参数值赋值
3 FN 0: Q2 = +50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLE31XY "	定义程序 "CIRCLE31XY" 的轮廓标识
6 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE "	定义程序 "TRIANGLE" （三角）的轮廓标识
7 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE "	定义程序 "SQUARE" （正方形）的轮廓标识
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	轮廓公式
9 END PGM MODEL MM	



轮廓描述程序:

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM	轮廓描述程序: 右侧圆
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE1 MM	
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM	轮廓描述程序: 左侧圆
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIANGLE MM	轮廓描述程序: 右侧三角形
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIANGLE MM	
0 BEGIN PGM SQUARE MM	轮廓描述程序: 左侧正方形
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM SQUARE MM	



9.2 用简单轮廓公式的 SL 循环

基础知识

用 SL 循环和简单轮廓公式可以方便地组合最多 9 个子轮廓（型腔或凸台）。各个子轮廓（几何数据）在单独程序中进行定义。这样，子轮廓可能被任意次使用。TNC 用所选子轮廓计算轮廓。



一个 SL 循环（全部轮廓描述程序）的存储能力限制在 **128 个轮廓以内**。支持的轮廓元素数量取决于轮廓类型（内轮廓或外轮廓）及轮廓描述的数量。可编程的元素数量最多为 **16384** 个。

子轮廓属性

- 不要用半径补偿编程。
- TNC 将忽略进给速率 F 和辅助功能 M。
- 允许坐标变换。如果在子轮廓中编程，那么在后续的子程序中也有效，但在循环调用后不必复位。
- 虽然子程序可以有主轴坐标轴的坐标，但将忽略这些坐标值。
- 加工面在子程序中的第一个坐标程序段中定义。

固定循环的特点

- 循环开始前，TNC 自动将刀具定位在安全高度处。
- 由于刀具围绕凸台移动而不是移过它，因此将无间断地铣削各进给深度。
- 可以编程“内角”半径，避免刀具损伤内角的表面（这种方法适用于粗铣和精铣侧面循环中的最外道）。
- 沿相切圆弧接近轮廓精铣侧面。
- 精铣底面时，刀具再次沿相切圆弧接近工件（例如，Z 轴为刀具轴，圆弧可在 Z/X 平面上）。
- 轮廓可以按顺铣或逆铣方式加工。

在循环 20（轮廓数据）中输入加工数据（如铣削深度，精铣余量和安全高度等）。

举例：程序结构：用 SL 循环和复杂轮廓公式进行加工

```
0 BEGIN PGM CONTDEF MM
```

```
...
```

```
5 CONTOUR DEF
```

```
P1= "POCK1.H"
```

```
I2 = "ISLE2.H " DEPTH5
```

```
I3 "ISLE3.H " DEPTH7.5
```

```
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...
```

```
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT...
```

```
9 CYCL CALL
```

```
...
```

```
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING...
```

```
13 CYCL CALL
```

```
...
```

```
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING...
```

```
17 CYCL CALL
```

```
63 L Z+250 R0 FMAX M2
```

```
64 END PGM CONTDEF MM
```

输入简单轮廓公式

用软键在一个数学公式中将不同轮廓相互连接起来。



► 显示特殊功能的软键行



► 选择轮廓和点加工功能菜单。



► 按下 CONTOUR DEF (轮廓定义) 软键。TNC 打开输入轮廓公式的对话框。

► 输入第一个子轮廓公式。第一个子轮廓必须为最深的型腔。用 ENT 键确认。



► 用软键指定相邻子轮廓是型腔还是凸台。用 ENT 键确认。

► 输入第二个子轮廓公式。用 ENT 键确认。

► 如果需要，输入第二个子轮廓深度。用 ENT 键确认。

► 继续按以上说明输入对话框直到全部子轮廓输入完成。



- 注意，必须使最深的型腔在子轮廓列表的开始！
- 如果轮廓被定义为一个凸台，TNC 将把输入的深度理解为凸台高度。输入值（无代数符号）将为相对工件上表面的数据！
- 如果将深度输入为 0，循环 20 中定义的深度对型腔有效。凸台将为工件上表面上方的突起高度！

用 SL 循环加工轮廓



全部轮廓用 SL 循环 20 至 24 加工（参见第 165 页“概要”）。







10

固定循环：多道铣



10.1 基础知识

概要

TNC 提供 4 个加工以下特征表面的循环：

- 平矩形表面
- 平斜面
- 任何倾斜方向的表面
- 曲面


循环	软键	页
循环 230（多道铣） 用于铣平矩形表面		页 221
循环 231（规则表面） 斜面或曲面		页 223
循环 232（端面铣） 用于水平矩形表面，大面积和多道进给		页 227



10.2 多道铣 (循环 230, DIN/ISO: G230)

循环运行

- 1 TNC 由加工面上的当前位置，用快移速度 FMAX 将刀具定位在起点位置 **1**；刀具向左和向上移动其半径距离。
- 2 然后，刀具用 FMAX 快移速度沿刀具轴将刀具移至安全高度处。由该位置，刀具用切入进给速率接近刀具轴上的编程起点位置。
- 3 刀具用编程的铣削进给速率移至终点 **2**。TNC 用编程起点、编程长度和刀具半径计算终点位置。
- 4 TNC 用换道进给速率将刀具偏置到下一道的起点位置处。偏置量由编程宽度和铣削道数计算得到。
- 5 然后，刀具沿与第一轴的相反方向返回。
- 6 重复多道铣直到加工完编程表面。
- 7 循环结束时，刀具用 FMAX 快移速度退刀至安全高度处。

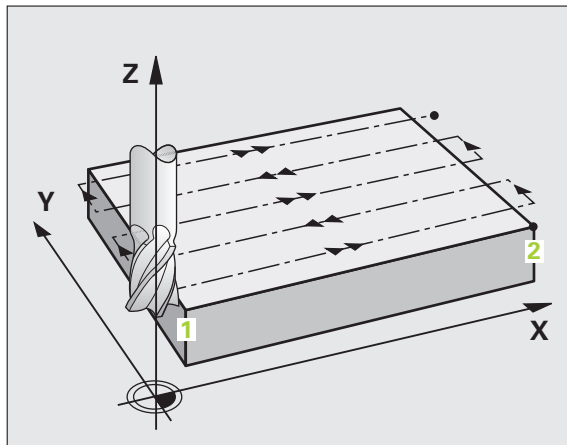

编程时注意：





TNC 将刀具从当前位置定位在起点位置、先沿加工面运动和再沿主轴坐标轴运动。

这样预定位刀具能避免刀具与夹具碰撞。

循环参数



- ▶ 第一轴起点 Q225 (绝对值)：需进行多道铣的表面在加工面参考轴方向的最小点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴起点 Q226 (绝对值)：需进行多道铣的表面在加工面辅助轴方向的最小点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的起点 Q227 (绝对值)：执行多道铣时主轴坐标轴方向的高度。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q218 (增量值)：需进行多道铣的表面在加工面参考轴方向相对第一轴起点的长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q219 (增量值)：需进行多道铣的表面在加工面辅助轴方向相对第二轴起点的长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 切削次数 Q240：全宽上铣削的道数。输入范围 0 至 99999
- ▶ 切入进给速率 Q206：刀具从安全高度移至铣削深度位置期间的运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 换道进给速率 Q209：刀具移至下一道时的运动速度，单位为 mm/min。如果在被加工材料上横向移动刀具，输入的 Q209 需小于 Q207。如果空刀横向移动，Q209 可以大于 Q207。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：循环开始和结束时刀具进行定位的刀尖与铣削深度间的距离。输入范围 0 至 99999.9999

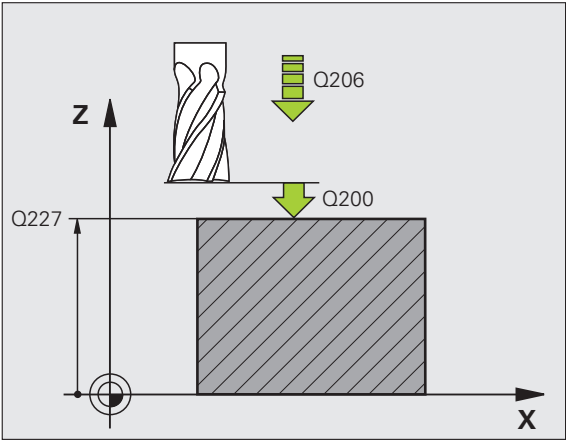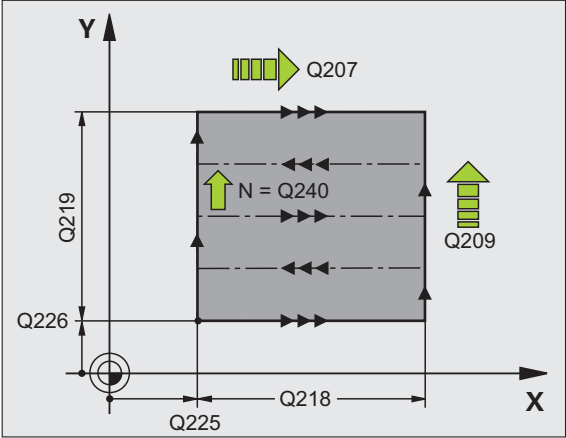

举例：NC 程序段



71 CYCL DEF 230 MULTIPASS MILLING
Q225=+10; 第一轴起点
Q226=+12; 第二轴起点
Q227=+2.5; 第三轴起点
Q218=150; 第一边长
Q219=75 ; 第二边长
Q240=25 ; 铣削次数
Q206=150; 切入进给速率
Q207=500; 铣削进给速率
Q209=200; 换道进给速率
Q200=2 ; 安全高度



10.3 规则表面（循环 231， DIN/ISO：G231）

循环运行

- 1 TNC 将刀具从当前位置以直线 3-D 运动移至起点 **1**。
- 2 然后用铣削进给速率继续移至终点 **2**。
- 3 刀具从该点用 FMAX 快移速度沿正刀具轴方向移动刀具直径距离，然后返回起点 **1**。
- 4 TNC 在起点 **1** 位置将刀具返回到最后运动的 Z 轴坐标位置。
- 5 然后，TNC 使刀具沿全部三个坐标轴方向由点 **1** 向点 **4** 方向移至下一行。
- 6 刀具从该点移至该道的终点。TNC 用点 **2** 计算终点，并向点 **3** 方向运动。
- 7 重复多道铣直到加工完编程表面。
- 8 循环结束时，刀具定位在主轴坐标轴的最高编程位置处，并偏置刀具直径的距离。

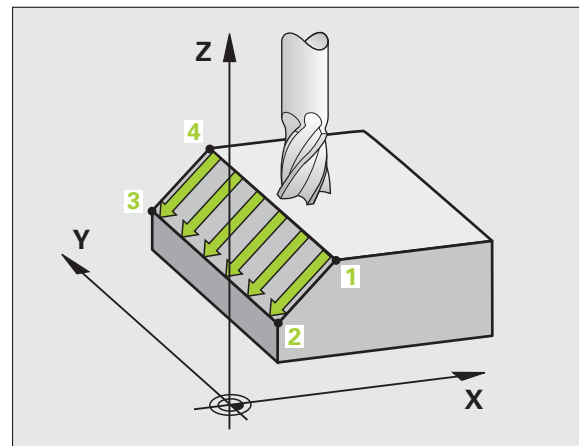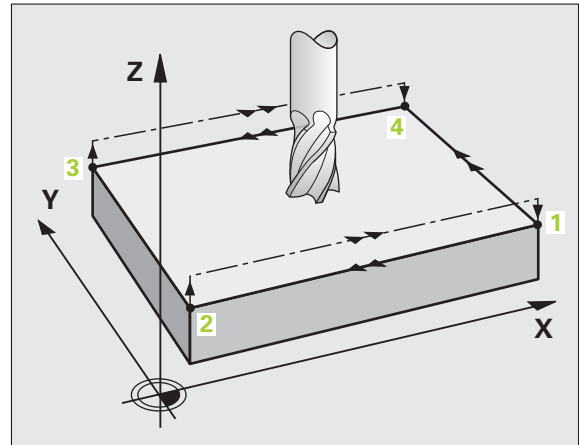

切削运动


起点和铣削方向是可选的，因为 TNC 一定由点 **1** 移至点 **2** 和总运动距离为点 **1** / **2** 至点 **3** / **4**。可以将被加工面的任何角点编程为点 **1**。

如果用立铣刀加工，以下方法可优化表面光洁度：

- 小角度斜面刨削（点 **1** 的主轴坐标大于点 **2** 的主轴坐标）。
- 大角度斜面拉削（点 **1** 的主轴坐标小于点 **2** 的主轴坐标）。
- 铣曲面时，编程主切削方向（由点 **1** 至 **2**）平行于倾斜角较大的方向。

如果用球头铣刀加工，以下方法可优化表面光洁度：

- 铣曲面时，编程主切削方向（由点 **1** 至 **2**）垂直于倾斜角最大的方向。

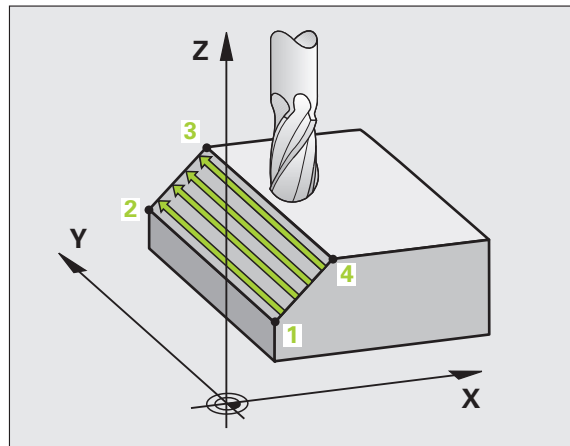

编程时注意：



TNC 从当前位置用直线 3-D 运动至起点 **1**。这样预定位刀具能避免刀具与夹具间的碰撞。



TNC 用刀具半径补偿 **R0** 移至编程位置。

根据需要，用中心切削刀的立铣刀（DIN 844）。

循环参数



- ▶ 第一轴起点 Q225 (绝对值): 需要进行多道铣的表面在加工面参考轴方向的起点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴起点 Q226 (绝对值): 需要进行多道铣的表面在加工面辅助轴方向的起点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的起点 Q227 (绝对值): 需要进行多道铣的表面沿刀具轴的起点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第二点 Q228 (绝对值): 需要进行多道铣的表面在加工面参考轴方向的终点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第二点 Q229 (绝对值): 需要进行多道铣的表面在加工面辅助轴方向的终点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第二点 Q230 (绝对值): 需要进行多道铣的表面沿主轴坐标轴的终点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第三点 Q231 (绝对值): 点 3 沿加工面参考轴的坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第三点 Q232 (绝对值): 点 3 沿加工面辅助轴的坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第三点 Q233 (绝对值): 点 3 沿主轴坐标轴的坐标。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999

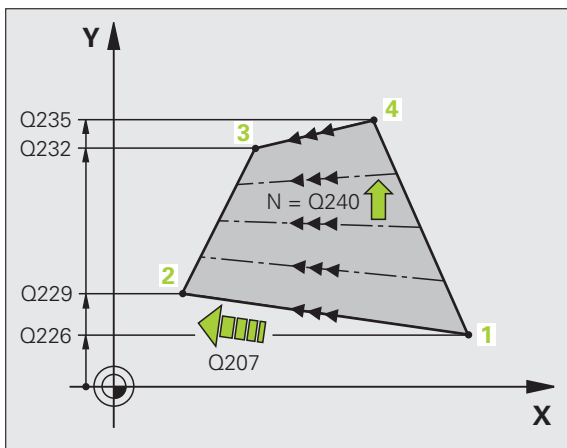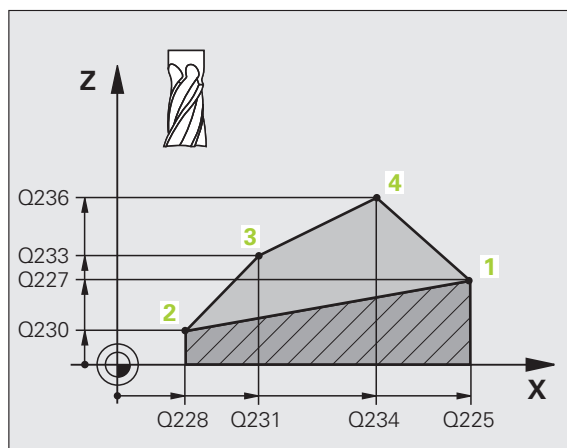

- ▶ 第一轴的第四点 Q234（绝对值）：点 4 沿加工面参考轴的坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第四点 Q235（绝对值）：点 4 沿加工面辅助轴的坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第四点 Q236（绝对值）：点 4 沿主轴坐标轴的坐标。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 切削次数 Q240：点 1 与 4，2 与 3 间切削次数。输入范围 0 至 99999
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具移动速度，单位为 mm/min。TNC 用编程进给速率的一半速度执行第一道铣削。输入范围为 0 至 99999.999，或 FAUTO，FU，FZ。

举例：NC 程序段

72 CYCL DEF 231 RULED SURFACE
Q225=+0 ; 第一轴起点
Q226=+5 ; 第二轴起点
Q227=-2 ; 第三轴起点
Q228=+100; 第一轴的第二点
Q229=+15; 第二轴的第二点
Q230=+5 ; 第三轴的第二点
Q231=+15; 第一轴的第三点
Q232=+125; 第二轴的第三点
Q233=+25; 第三轴的第三点
Q234=+15; 第一轴的第四点
Q235=+125; 第二轴的第四点
Q236=+25; 第三轴的第四点
Q240=40 ; 铣削次数
Q207=500; 铣削进给速率



10.4 端面铣 (循环 232, DIN/ISO: G232)

循环运行


循环 232 用于用多道进给铣平端面，同时考虑精铣余量。有三种可用的加工方法：

- **方法 Q389=0**：折线加工，在被加工的表面外叠加
- **方法 Q389=1**：折线加工，在被加工的表面内叠加
- **方法 Q389=2**：平行线加工，用定位进给速率退刀和换道

- 1 TNC 用定位规则将刀具用 FMAX 快移速度由当前位置移至起点位置 **1**。如果沿主轴坐标轴的当前位置大于第二安全高度，TNC 系统先在加工面上再沿主轴坐标轴定位刀具。否则将先移至第二安全高度，然后再在加工面上运动。加工面上的起点距工件边刀具半径的距离，并与工件边相距安全间隔距离。
- 2 然后，刀具用定位进给速率沿主轴坐标轴移至数控系统计算的第一切入深度处。


方法 Q389=0

- 3 然后刀具用铣削进给速率进刀至终点 **2**。终点在表面**外**。数控系统用编程起点，编程长度和编程的距侧边距离和刀具半径计算终点位置。
- 4 TNC 用预定位进给速率将刀具偏置到下一道的起点位置处。偏置距离用编程宽度，刀具半径和最大铣削行距系数计算得到。
- 5 然后，刀具向起点 **1** 方向返回。
- 6 重复这个过程直到加工完编程表面。加工完上一道时，刀具切入下一个加工深度。
- 7 为了避免无效运动，然后再逆向加工表面。
- 8 重复以上步骤直到完成全部进给。最后一次进给时，仅以精铣进给速率铣削输入的精铣余量。
- 9 循环结束时，刀具用 FMAX 快移速度退刀至第二安全高度处。

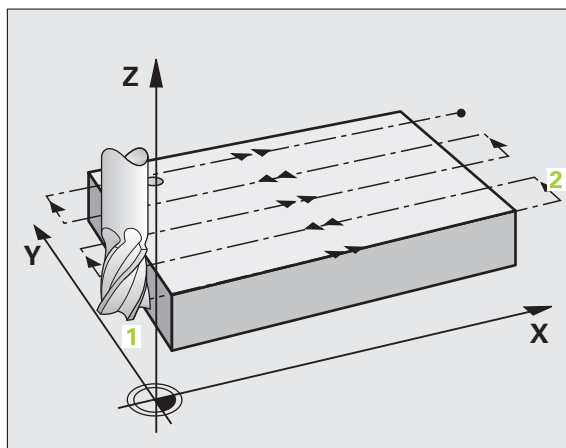


方法 Q389=1

- 3 然后刀具用铣削进给速率进刀至终点 **2**。终点在表面内。数控系统用编程起点，编程长度和刀具半径计算终点位置。
- 4 TNC 用预定位进给速率将刀具偏置到下一道的起点位置处。偏置距离用编程宽度，刀具半径和最大铣削行距系数计算得到。
- 5 然后，刀具向起点 **1** 方向返回。移到下一行的运动在工件范围内。
- 6 重复这个过程直到加工完编程表面。加工完上一道时，刀具切入下一个加工深度。
- 7 为了避免无效运动，然后再逆向加工表面。
- 8 重复以上步骤直到完成全部进给。最后一次进给时，仅以精铣进给速率铣削输入的精铣余量。
- 9 循环结束时，刀具用 FMAX 快移速度退刀至第二安全高度处。

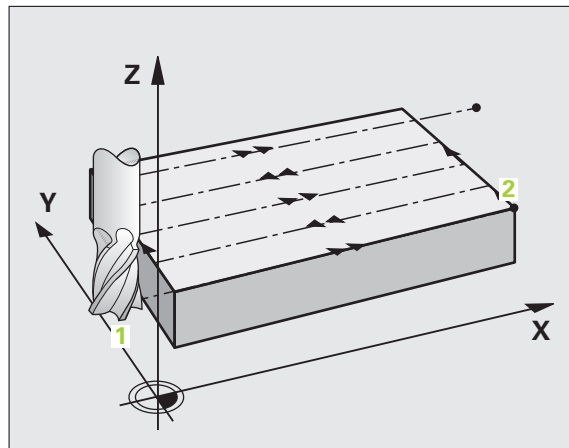

方法 Q389=2

- 3 然后刀具用铣削进给速率进刀至终点 **2**。终点在表面外。数控系统用编程起点，编程长度和编程的距侧边距离和刀具半径计算终点位置。
- 4 TNC 将刀具沿主轴坐标轴定位在当前进给深度之上的安全高度处，然后用预定位进给速率将刀具直接返回下一行的起点。TNC 用编程宽度，刀具半径和最大铣削行距系数计算偏置量。
- 5 然后刀具返回到当前进给深度，并向下一个终点 **2** 方向运动。
- 6 重复这个铣削过程直到加工完编程表面。加工完上一道时，刀具切入下一个加工深度。
- 7 为了避免无效运动，然后再逆向加工表面。
- 8 重复以上步骤直到完成全部进给。最后一次进给时，仅以精铣进给速率铣削输入的精铣余量。
- 9 循环结束时，刀具用 FMAX 快移速度退刀至第二安全高度处。

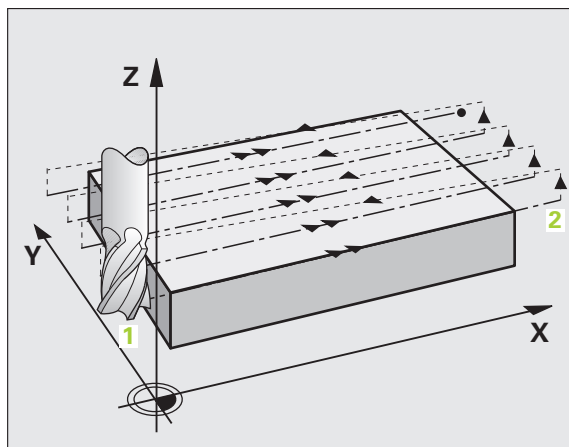

编程时注意：





将第二安全高度输入到 Q204 中，使刀具和夹具间不发生碰撞。

如果输入的第三轴起点 Q227 与第三轴终点 Q386 相等，TNC 不能执行这个循环 (编程深度 = 0)。



循环参数



- ▶ 加工方式 (0/1/2) Q389: 指定 TNC 加工表面的方式:
0: 折线加工, 在被加工表面外以定位进给速率换道
1: 折线加工, 在被加工表面内以铣削进给速率换道
2: 平行线加工, 用定位进给速率退刀和换道
- ▶ 第一轴起点 Q225 (绝对值): 被加工表面在加工面参考轴方向的起点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴起点 Q226 (绝对值): 需要进行多道铣的表
面在加工面辅助轴方向的起点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的起点 Q227 (绝对值): 用于计算进给量的工
件表面坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的终点 Q386 (绝对值): 需要铣削的端面在主
轴坐标轴方向的坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q218 (增量值): 被加工表面在加工面参考
轴方向的长度。用代数符号指定相对第一轴起点的第一
道铣削方向。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q219 (增量值): 被加工表面在加工面辅
助轴方向的长度。用代数符号指定相对第二轴起点
的第一道换道铣削方向。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

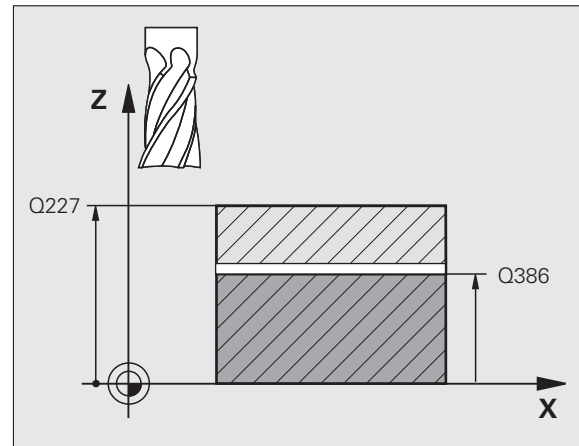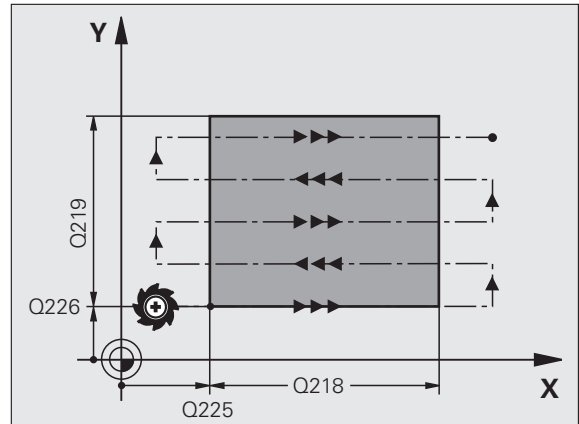

- ▶ 最大切入深度 Q202 (增量值)：每次进刀时的**最大**进给量。TNC 用刀具轴方向的起点和终点之差计算实际切入深度 (考虑精铣余量)，使每次进给深度相同。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 底面余量 Q369 (增量值)：用于最后一次进给的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最大行距系数 Q370：最大行距系数 k。用第二侧边长 (Q219) 和刀具半径计算实际行距，使加工时使用相同行距。如果在刀具表中输入了半径 R2 (如用端铣刀时的刀刃半径)，TNC 将相应减少行距。输入范围 0.1 至 1.9999
- ▶ 铣削进给速率 Q207：铣削时刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 精铣进给速率 Q385：最后一次进给铣削的刀具运动速度，单位为 mm/min。输入范围：0 至 99999.9999，或 FAUTO，FU，FZ。
- ▶ 预定位进给速率 Q253：刀具接近起点和移至下一道时的运动速度，单位为 mm/min。如果横向移入材料 (Q389=1)，TNC 将用铣削进给速率 Q207 运动刀具。输入范围为 0 至 99999.9999，或 FMAX，FAUTO

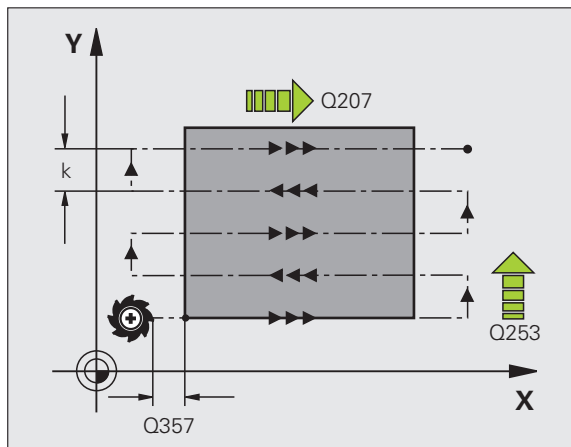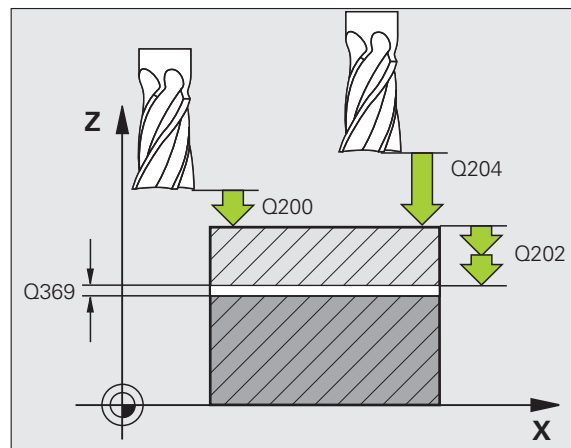

- ▶ 安全高度 Q200 (增量值)：刀尖与沿刀具轴起点位置之间的距离。如果用加工方法 Q389=2 进行加工，TNC 将把位于当前切入深度之上安全高度处的刀具移至下一道的起点处。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 侧面安全距离 Q357 (增量值)：刀具接近第一切入深度时刀具距侧边的安全距离，如果选用加工方法 Q389=0 或 Q389=2，需换道的距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二安全高度 Q204 (增量值)：刀具不会与工件 (卡具) 发生碰撞的沿主轴的坐标值。输入范围 0 至 99999.9999


举例：NC 程序段

71 CYCL DEF 232 FACE MILLING
Q389=2 ; 加工方法
Q225=+10; 第一轴起点
Q226=+12; 第二轴起点
Q227=+2.5; 第三轴起点
Q386=-3 ; 第三轴终点
Q218=150; 第一边长
Q219=75 ; 第二边长
Q202=2 ; 最大切入深度
Q369=0.5 ; 底面精铣余量
Q370=1 ; 最大行距
Q207=500; 铣削进给速率
Q385=800; 精铣进给速率
Q253=2000; 预定位进给速率 F
Q200=2 ; 安全高度
Q357=2 ; 距侧边距离
Q204=2 ; 第二安全高度



10.5 编程举例

举例：多道铣

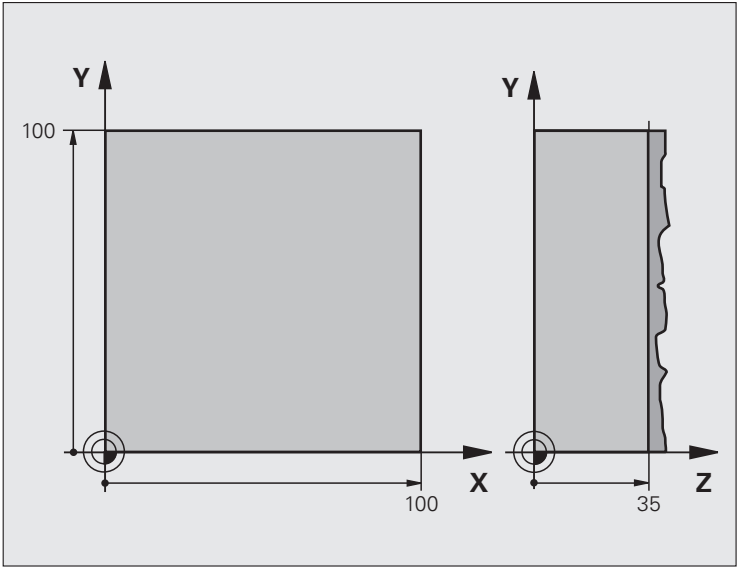


0 BEGIN PGM C230 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	刀具调用
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 230 MULTIPASS MILLING	循环定义：多道铣
Q225=+0 ; 第一轴起点	
Q226=+0 ; 第二轴起点	
Q227=+35; 第三轴起点	
Q218=100; 第一边长	
Q219=100; 第二边长	
Q240=25 ; 铣削次数	
Q206=250; 切入进给速率	
Q207=400; 铣削进给速率	
Q209=150; 换道进给速率	
Q200=2 ; 安全高度	



6 L X+-25 Y+0 R0 FMAX M3	预定位到起点位置附近
7 CYCL CALL	循环调用
8 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
9 END PGM C230 MM	





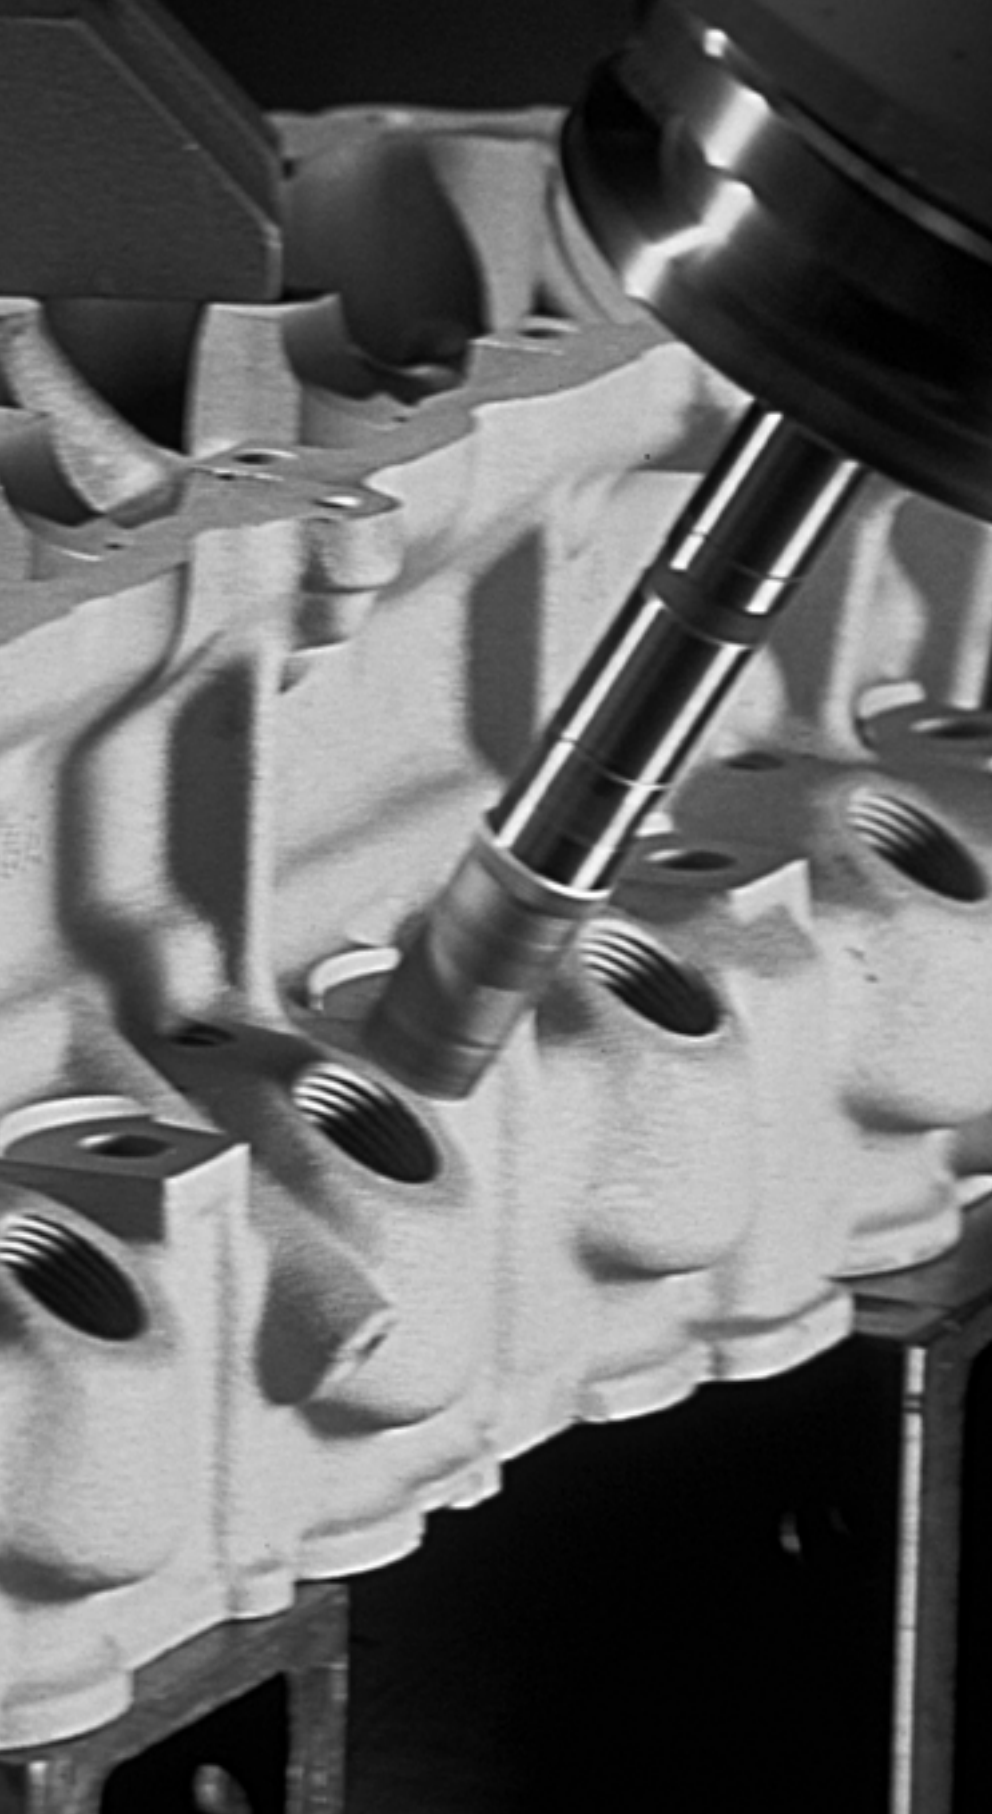

11

循环：坐标变换



11.1 基础知识

概要

轮廓编程后，通过坐标变换可将编程的轮廓放在工件的不同位置处和用不同尺寸。TNC 提供了如下坐标变换循环：

循环	软键	页
循环 7（原点平移） 在程序内或用原点表直接平移轮廓		页 237
循环 247（原点设置） 程序运行时设置原点		页 243
循环 8（镜像） 镜像轮廓		页 244
循环 10（旋转） 在加工面内旋转轮廓		页 246
循环 11（缩放系数） 放大或缩小轮廓尺寸		页 248
循环 26（特定轴的缩放系数） 用于放大或缩小各轴的轮廓尺寸的缩放系数		页 249
循环 19（加工面） 用倾斜主轴头 / 或回转工作台在倾斜坐标系中加工		页 251

坐标变换的有效范围

开始生效处：坐标变换定义即生效 — 无需等调用。坐标变换保持有效直到被改变或被取消。

取消坐标变换：

- 用新值定义基本特性循环，如缩放系数 1.0
- 执行辅助功能 M2, M30 或 END PG（结束程序段）程序段（取决于机床参数 clearMode）。
- 选择一个新程序



11.2 原点平移 (循环 7, DIN/ISO: G54)



作用

“原点平移”功能使加工可在工件的多个不同位置重复进行。

“原点平移”循环定义后，全部坐标数据都将基于新原点。TNC 在附加状态栏显示各轴的原点平移。也允许输入旋转轴。

复位

- 直接用循环定义编程原点平移至坐标 $X=0$, $Y=0$ 等。
- 调用原点平移，移至坐标原点表的 $X=0$; $Y=0$ 等。

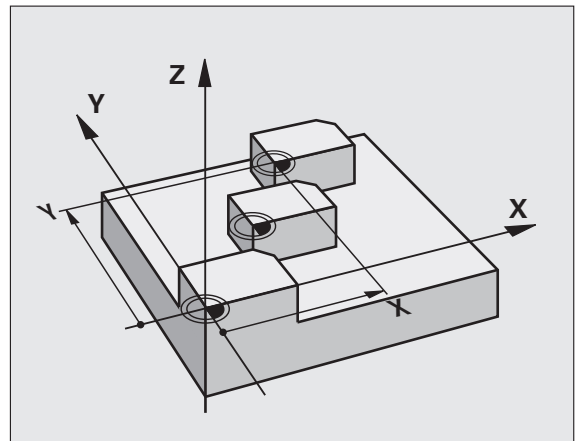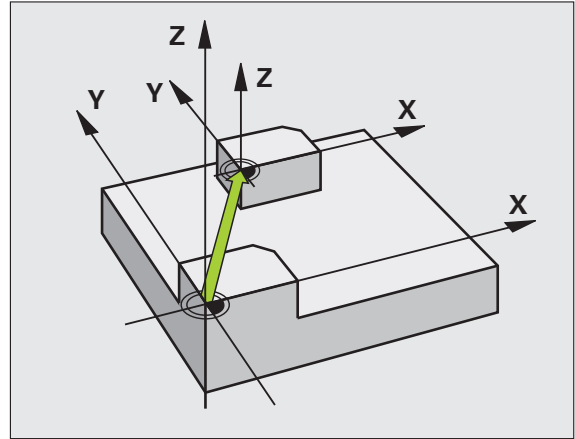

循环参数



- 原点平移：输入新原点坐标。绝对值为相对人工设置的工件原点。增量值永远相对上个有效原点——可以是平移后的原点。输入范围：最多 6 个 NC 轴，每个从 -99999.9999 至 99999.9999

举例：NC 程序段

13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

14 CYCL DEF 7.1 X+60

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

11.3 用原点表的原点平移（循环 7，DIN/ISO：G53）

作用

原点表适用于

- 在工件多个不同位置频繁进行重复的多步加工
- 频繁使用相同的原点平移

在程序中可以直接在循环中定义原点或调用原点表中原点。



复位

- 调用原点平移，移至坐标
原点表的 $X=0$ ； $Y=0$ 等。
- 直接用循环定义原点平移使原点平移至坐标 $X=0$ ， $Y=0$ 等

状态显示

在附加状态栏显示原点表的以下数据：

- 当前原点表名及路径
- 当前原点表号
- 当前原点表号的 DOC 列的注释

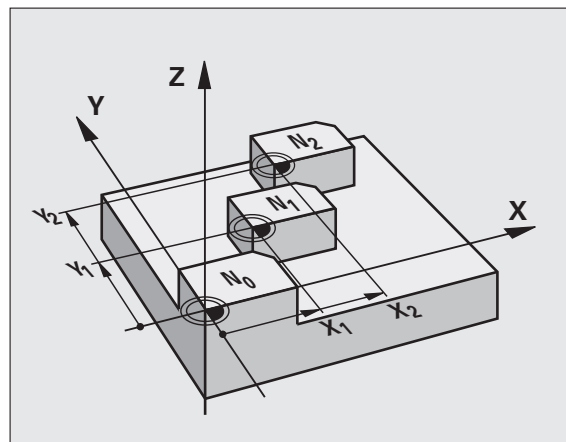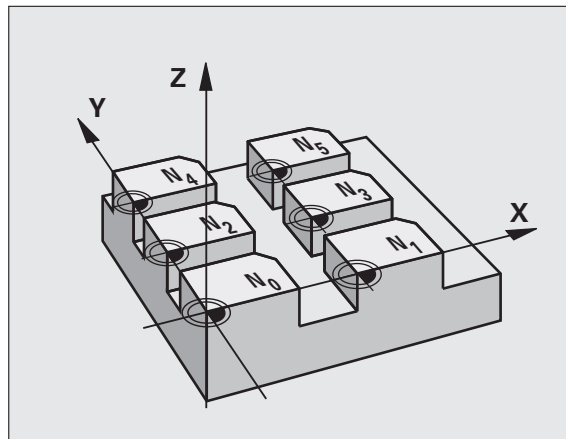

编程时注意：**碰撞危险！**

原点表中的原点 **一定且唯一**地相对当前原点（预设点）。



如果用原点表进行原点平移，用 **SEL TABLE**（选择表）功能激活 NC 程序所需的原点表。

如果不用 **SEL TABLE**（选择表）功能，必须在测试运行或程序运行执行前激活所需原点表（也适用于编程图形）。

- 在 **测试运行** 操作模式中用文件管理器选择所需表：表状态为 S。
- 在“程序运行”操作模式中用文件管理器选择程序运行所需表：表状态为 M。

原点表中的坐标值只对绝对坐标值有效。

只能在表尾插入新行。

如果创建原点表，文件名必须用字母开头。



循环参数



- ▶ 原点平移: 输入原点表或 Q 参数中的原点号。如果输入 Q 参数，TNC 激活 Q 参数中输入的原点号。输入范围 0 至 9999

举例：NC 程序段

```
77 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
78 CYCL DEF 7.1 #5
```

在零件程序中选择原点表

用 SEL TABLE（选择表）功能选择 TNC 读取原点的表：



- ▶ 为选择程序调用功能，按下 PGM CALL 键。
- ▶ 按下 DATUM TABLE（原点表）软键。
- ▶ 选择原点表完整路径或用 SELECT（选择）软键选择文件并用 END 键确认。



在循环 7（原点平移）前编程 **SEL TABLE**（选择表）程序段。
用 **SEL TABLE**（选择表）功能选择的原点表保持有效至用 **SEL TABLE**（选择表）或 PGM MGT 选择另一个原点表。



在“程序编辑”操作模式中编辑原点表。



改变原点表中的数值后，用 ENT 键保存变更。否则，程序运行时可能没有变化。

在程序编辑操作模式中选择原点表。

- PGM
MGT

▶ 按下 PGM MGT（程序管理）键调用文件管理器。

▶ 显示原点表：按下软键 SELECT TYPE（选择类型）和 SHOW .D（显示原点）。

▶ 选择所需表或输入新文件名。

▶ 编辑文件。软键行提供以下编辑功能：

功能	软键
选择表起点	起始 
选择表结尾	结束 
转到上一页	页 
转到下一页	页 
插入行（只能用于表尾）	插入 行
删除行	删除 行
查找	FIND
转到行起点	起始 行 
转到行结尾	结束 行 
复制当前值	COPY FIELD COPY
插入被复制的值	PASTE FIELD PASTE
将输入的行数（原点）添加在表尾处。	新增 N行




11.4 原点设置 (循环 247, DIN/ISO: G247)

作用

用 “ 原点设置 ” 循环可以将预设表中定义预设点作新原点。
定义 “ 原点设置 ” 循环后，全部坐标输入值和原点平移 (绝对值和增量值) 均将相对新预设点。

状态显示

在状态栏，TNC 在 原点符号后显示当前预设点号。

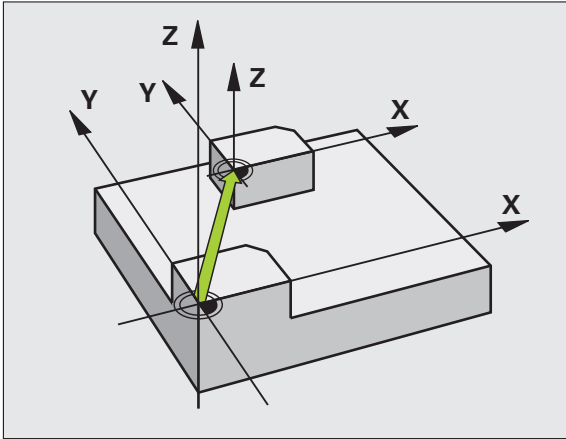

编程前注意:



激活预设表中的一个原点时，TNC 复位原点平移，镜像，旋转，缩放和轴相关缩放系数。
如果激活预设点号 0 (行 0)，将激活手动操作模式中手动设置的最新原点。
在 “ 测试运行 ” 操作模式中循环 247 不可用。

循环参数



► 原点编号? : 输入需激活的预设表中的原点号。输入范围 0 至 65535

举例: NC 程序段

13 CYCL DEF 247 DATUM SETTING

Q339=4 ; 原点编号

状态显示

在附加状态栏 (位置显示状态)，TNC 在 原点符号后显示当前预设点号。



11.5 镜像（循环 8，DIN/ISO: G28）

作用

TNC 可在加工面上加工轮廓的镜像。

镜像循环在程序中定义即生效。在“手动数据输入定位”操作模式下也有效。附加状态栏显示当前镜像轴。



- 如果仅镜像一个轴，加工方向将反向（除固定循环外）。
- 如果镜像两个轴，加工方向保持不变。

镜像的结果取决于原点的位置：

- 如果原点在被镜像的轮廓上，轮廓元素将在对面。
- 如果原点在被镜像轮廓外，轮廓元素将“跳”到另一位置处。

复位

用 NO ENT（不输入）再次编程“镜像”循环。

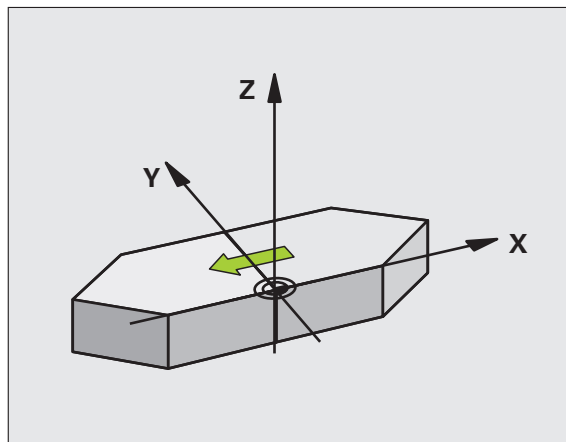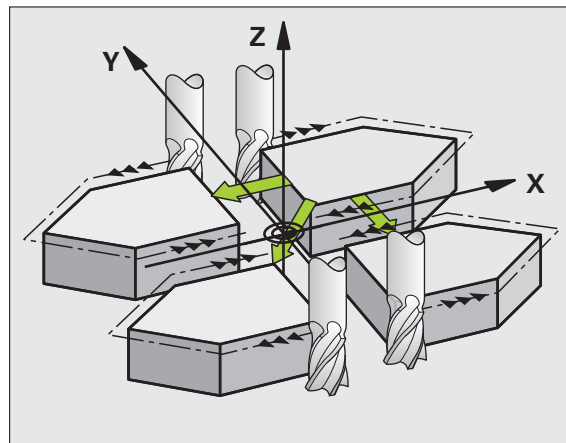

编程时注意：



如果仅镜像一个轴，铣削循环（循环 2xx）的加工方向将反向。例外情况：循环 208，该循环定义的加工方向保持有效。

循环参数



- 镜像的轴? : 输入要被镜像的轴。可以镜像全部轴，包括旋转轴，但不含主轴坐标轴及其辅助轴。最多可以输入三个轴。输入范围：最多至三个 NC 轴 X, Y, Z, U, V, W, A, B, C

举例：NC 程序段

```
79 CYCL DEF 8.0 MIRROR IMAGE
```

```
80 CYCL DEF 8.1 X Y Z
```

11.6 旋转（循环 10，DIN/ISO：G73）

作用

TNC 可以在程序中围绕当前加工面的原点旋转坐标系。



“旋转”循环在程序中定义即生效。在“手动数据输入定位”操作模式下也有效。附加状态栏将显示当前旋转角。

旋转角的参考轴：

- X/Y 平面的 X 轴
- Y/Z 平面的 Y 轴
- Z/X 平面的 Z 轴

复位

用 0 度旋转角再次编程“旋转”循环。

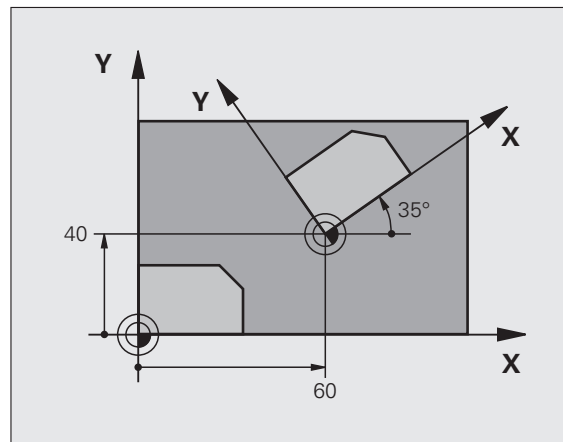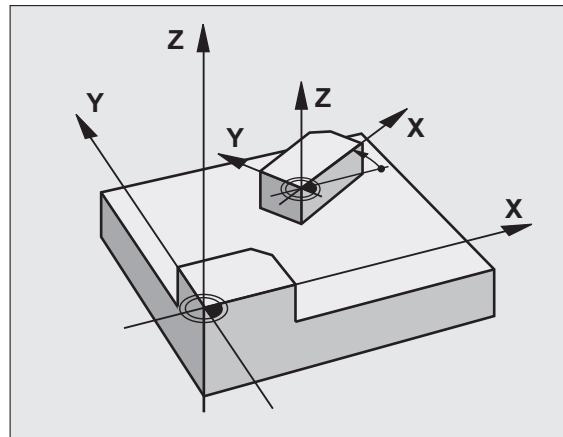

编程时注意：



定义循环 10 将取消当前半径补偿，因此必须根据需要重新编程。

定义循环 10 后，必须移动加工面的两个轴激活全部轴旋转。

循环参数



- 旋转：输入旋转角（度）。输入范围 -360.000° 至 $+360.000^{\circ}$ （绝对值或增量值）

举例：NC 程序段

```
12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL 1
```

11.7 缩放（循环 11，DIN/ISO：G72）

作用

TNC 可以在程序中放大或缩小轮廓尺寸，使编程的加工余量缩小或放大。

“缩放系数”在程序中定义即生效。在“手动数据输入定位”操作模式下也有效。附加状态栏将显示当前缩放系数。

缩放系数影响

- 同时全部三个坐标轴
- 循环中尺寸

前提条件



建议放大或缩小轮廓前，先将原点设置在轮廓边或角点处。

放大：缩放系数（SCL）大于 1 和最大至 99.999 999

缩小：缩放系数（SCL）小于 1 和最小至 0.000 001

复位

用缩放系数 1 再次编程“缩放系数”循环。

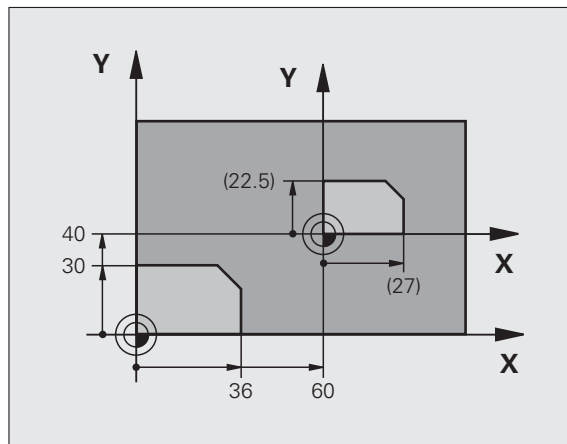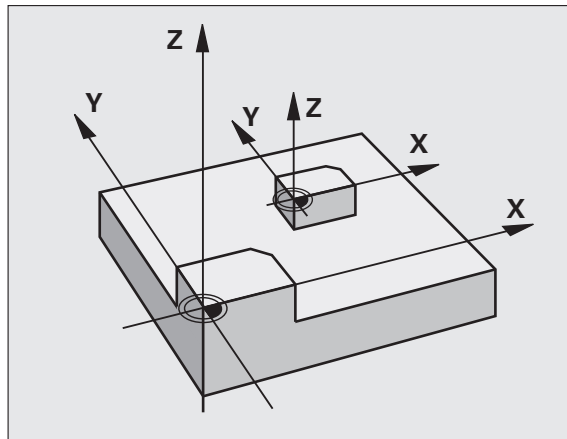

循环参数



- 缩放系数？：输入缩放系数 SCL。TNC 将坐标值和半径与缩放系数（SCL）相乘（其说明请见上面的“作用”）。输入范围 0.000000 至 99.999999

举例：NC 程序段

```
11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 SCALING
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1
```

11.8 特定轴缩放系数（循环 26）


作用

循环 26 支持每个轴分别的缩小和放大系数。

“缩放系数”在程序中定义即生效。在“手动数据输入定位”操作模式下也有效。附加状态栏将显示当前缩放系数。

复位

对相同轴用缩放系数 1 再次编写“缩放系数”循环。

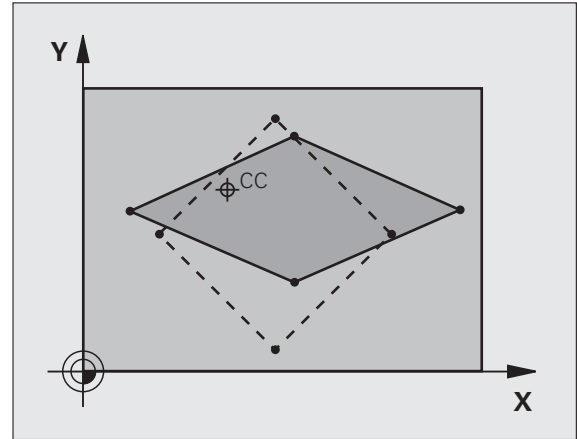

编程时注意：



圆弧的两个坐标轴的放大或缩小系数必须相同。

用各特定坐标轴的缩放系数分别对其坐标轴编程。


此外，可以输入一个适用于中心的全部坐标轴的缩放系数。

轮廓尺寸相对中心放大或缩小，不必（像循环 11（缩放系数））相对当前原点。

循环参数



- ▶ 轴和缩放系数：用软键选择坐标轴和输入放大或缩小的系数。输入范围 0.000000 至 99.999999
- ▶ 中心坐标：输入放大或缩小的特定轴的中心。输入范围：- 99999.9999 至 99999.9999

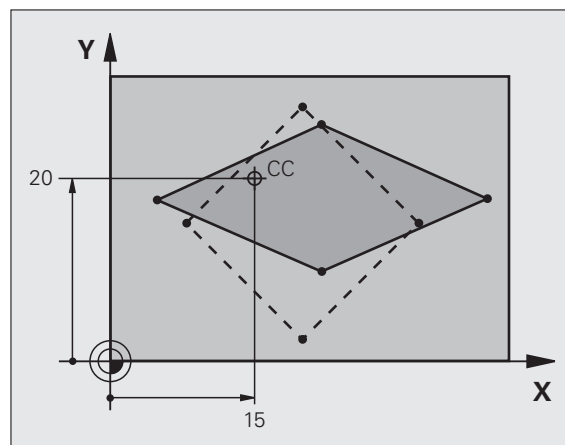

举例：NC 程序段

```
25 CALL LBL 1
```

```
26 CYCL DEF 26.0 AXIS-SPECIFIC SCALING
```

```
27 CYCL DEF  
26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20
```

```
28 CALL LBL 1
```

11.9 加工面（循环 19，DIN/ISO：G80，软件选装项 1）

作用

循环 19 中，可以通过输入倾斜角度定义加工面位置 – 即相对机床坐标系的刀具轴位置。确定加工面的位置有两种方法：

- 直接旋转轴位置。
- 最多可用不超过 3 个**固定的机床坐标系**的旋转角（空间角）描述加工面位置。所需空间角由切出一条穿过倾斜加工面的垂线计算得到，把它视为是相对要倾斜的轴。用两个空间角可以准确地定义每把刀的空间位置。





注意，倾斜坐标系的位置以及倾斜系统中的全部运动动作都取决于倾斜加工面的描述。

如果用空间角编程加工面位置，TNC 自动计算倾斜轴所需的角位置并将其保存在参数 Q120（A 轴）至 Q122（C 轴）中。如果有两个解，TNC 将选择距旋转轴零位最短的路径。

计算加工面倾斜时，总是以相同的顺序旋转轴：TNC 首先旋转 A 轴、然后 B 轴，最后是 C 轴。

循环 19 在程序中定义即生效。只要移动倾斜系统中的一个轴，将自动激活该特定轴的补偿。必须移动全部轴才能激活全部轴的补偿。

如果在“手动操作”模式中将 Tilting program run（运行倾斜加工面程序）功能设置为 Active（有效），在菜单中输入的角度被循环 19（加工面）改写。

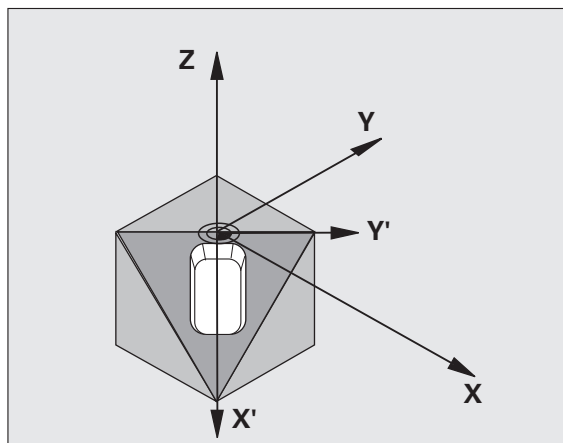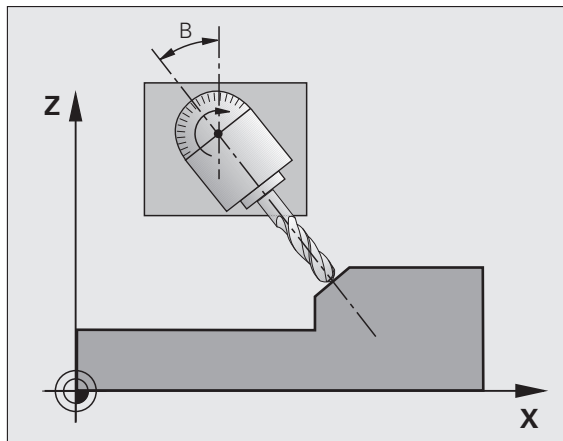

编程时注意：



倾斜加工面功能与 TNC 系统和机床的连接将由机床制造商完成。带有多个倾斜主轴头和摆动工作台机床，机床制造商必须确定将输入的角度解释为旋转轴坐标还是解释为倾斜加工面的数学角。参见机床手册。



由于未编程的旋转轴被解释为无变化，因此必须定义全部空间角，包括一个或多个角度值为零的情况。

加工面总是围绕当前原点倾斜。

如果 M120 有效时使用循环 19，TNC 自动放弃半径补偿，也使 M120 功能无效。


循环参数



- ▶ 旋转轴和倾斜角？：输入旋转轴及其相应的旋转角。用软键编程旋转轴 A、B 和 C。输入范围：- 360.000 至 360.000

如果 TNC 自动定位旋转轴，输入以下参数：

- ▶ 进给速率？ F =：自动定位过程中，旋转轴的运动速度。输入范围 0 至 99999.999
- ▶ 安全高度？（增量值）：TNC 定位倾斜主轴头使其位置在刀具偏置了安全距离后与工件的相对位置不变。输入范围 0 至 99999.9999

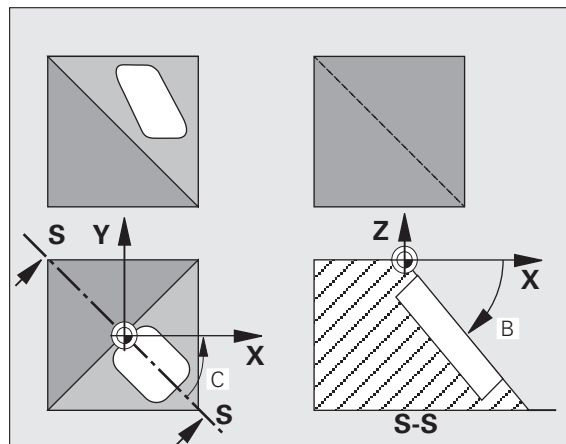

复位

如需取消倾斜角，重新定义“加工面”循环并输入全部旋转轴角度为 0 度。再次编程“加工面”循环时必须用 NO ENT（不输入）键回答对话提问。

定位旋转轴



机床制造商决定循环 19 自动定位旋转轴还是必须在程序中进行人工定位。参见机床手册。

人工定位旋转轴

如果旋转轴没有在循环 19 中自动定位，必须在循环定义后用单独的“L”程序段定位旋转轴。

如果使用轴角，可以在“L”程序段中定义轴值。如果用空间角，用 Q 参数 Q120（A 轴值），Q121（B 轴值）和 Q122（C 轴值），它们由循环 19 描述。

NC 程序段举例：

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	定义补偿计算的空间角
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	用循环 19 的计算值定位旋转轴
15 L Z+80 R0 FMAX	激活主轴坐标轴的补偿
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	激活加工面补偿



人工定位时，必须用 Q 参数 Q120 至 Q122 的旋转轴位置。

不要使用 M94（模式旋转轴）类的功能，以免多个定义使旋转轴的实际位置值与名义位置值不符。



自动定位旋转轴

如果在循环 19 中自动定位旋转轴：

- TNC 只定位受控轴
- 为了定位倾斜轴，循环定义中除了输入倾斜角外还必须输入进给速率和安全高度。
- 只能使用预设刀具（必须定义刀具全长）。
- 倾斜后，刀尖相对工件表面的位置几乎保持不变。
- TNC 用最后编程的进给速率倾斜加工面。最大可达到的进给速率与倾斜主轴头或摆动工作台的复杂程度有关。

NC 程序段举例：

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	定义补偿计算的角度
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 SETUP50	也定义进给速率和安全高度
14 L Z+80 R0 FMAX	激活主轴坐标轴的补偿
15 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	激活加工面补偿



倾斜系统的位置显示

循环 19 被激活后，显示的位置 (ACTL（实际）和 NOML（名义））以及附加状态栏显示的原点都是相对倾斜坐标系的。紧接在循环定义之后的显示位置可能与循环 19 之前最后一个编程位置坐标不同。

监测加工区

TNC 仅监测有运动的倾斜坐标系中的轴。根据情况，TNC 输出出错信息。

倾斜坐标系中的定位

用辅助功能 M130，可以在倾斜坐标系中将刀具移至基于非倾斜坐标系位置处。

相对机床坐标系的直线定位运动（M91 或 M92 的程序段）也能在倾斜加工面中执行。限制条件：

- 定位移动没有长度补偿。
- 定位移动没有机床几何特征补偿。
- 不允许刀具半径补偿。



组合坐标变换循环

组合坐标变换循环时，必须确保加工面是围绕当前原点旋转的。激活循环 19 前，可以编写一个原点平移程序。这样将平移基于机床的坐标系。

如果将原点平移编程在激活循环 19 之后，那么将平移倾斜坐标系。

重要提示：重新设置循环时，用与定义循环时的相反顺序：

- 第一步：激活原点平移
- 第二步：激活倾斜功能
- 第三步：激活旋转
- ...
- 加工
- ...
- 第一步：复位旋转
- 第二步：复位倾斜功能
- 第三步：复位原点平移



使用循环 19（加工面）的步骤

1 编写程序

- ▶ 定义刀具（如有“TOOL.T”则不需要）和输入刀具全名。
- ▶ 调用刀具
- ▶ 沿刀具轴退刀至倾斜期间不会碰撞工件（夹具）的位置处。
- ▶ 根据需要，用“L”程序段定位旋转轴至一定角度处（取决于机床参数）。
- ▶ 根据情况，激活原点平移。
- ▶ 定义循环 19（加工面）；输入倾斜轴的角度值。
- ▶ 移动全部基本轴（X，Y，Z）激活补偿功能。
- ▶ 就像在非倾斜加工面中编程加工过程一样编程。
- ▶ 根据情况，用其它角度值定义循环 19（加工面）以便在不同坐标轴位置处进行加工。这时，不一定必须复位循环 19。可以直接定义新角度值。
- ▶ 复位循环 19（加工面）；用 0 度编程全部旋转轴。
- ▶ 使“加工面”功能不可用；重新定义循环 19 并用 NO ENT（不输入）回答对话提问。
- ▶ 根据需要，复位原点平移。
- ▶ 根据需要将旋转轴定位至 0 度。

2 夹紧工件

3 原点设置

- 手动触碰
- 用海德汉公司的 3-D 测头控制（参见《测头探测循环用户手册》第 2 章）。
- 自动用海德汉公司的 3-D 测头（参见《测头探测循环用户手册》第 3 章）。

4 在“程序运行 – 全自动方式”操作模式中激活零件程序

5 “手动操作”模式


用 3D-ROT 软键将“TILT WORKING PLANE”（倾斜加工面）功能设置为“INACTIVE”（不可用）。在菜单中将每个旋转轴的角度值输入为 0 度。

11.10编程举例

举例：坐标变换循环

程序执行顺序

- 在主程序中编写坐标变换程序
- 子程序内加工

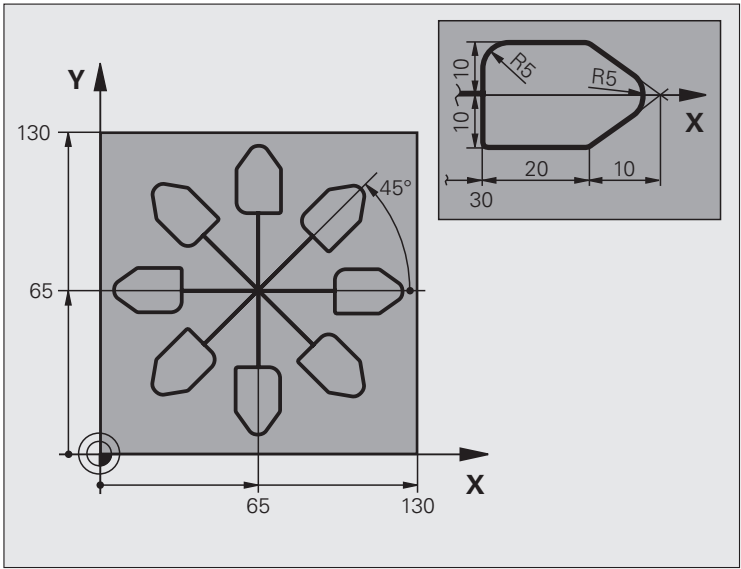

0 BEGIN PGM COTRANS MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件毛坯定义
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具调用
4 L Z+250 R0 FMAX	退刀
5 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	将原点平移到中心
6 CYCL DEF 7.1 X+65	
7 CYCL DEF 7.2 Y+65	
8 CALL LBL 1	调用铣削加工
9 LBL 10	设置程序块重复标记
10 CYCL DEF 10.0 ROTATION	旋转 45 度（增量值）
11 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
12 CALL LBL 1	调用铣削加工
13 CALL LBL 10 REP 6/6	跳回至 LBL 10；重复铣削六次
14 CYCL DEF 10.0 ROTATION	复位旋转
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	复位原点平移
17 CYCL DEF 7.1 X+0	

18 CYCL DEF 7.2 Y+0	
19 L Z+250 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
20 LBL 1	子程序 1
21 L X+0 Y+0 R0 FMAX	定义铣削加工
22 L Z+2 R0 FMAX M3	
23 L Z-5 R0 F200	
24 L X+30 RL	
25 L IY+10	
26 RND R5	
27 L IX+20	
28 L IX+10 IY-10	
29 RND R5	
30 L IX-10 IY-10	
31 L IX-20	
32 L IY+10	
33 L X+0 Y+0 R0 F5000	
34 L Z+20 R0 FMAX	
35 LBL 0	
36 END PGM COTRANS MM	







12

循环：特殊功能



12.1 基础知识

概要

TNC 提供以下四个特殊用途的循环：

循环	软键	页
循环 9（停顿时间）		页 263
循环 12（程序调用）		页 264
循环 13（主轴定向）		页 265
循环 32（公差）		页 266




12.2 停顿时间 (循环 9, DIN/ISO: G04)

功能

这个循环将使正在运行的程序在执行下一个程序段前暂停 “停顿时间” 所编程的时间。停顿时间可被用于排屑这类目的。

该循环在程序中定义即生效。将不影响模式条件，如主轴旋转。

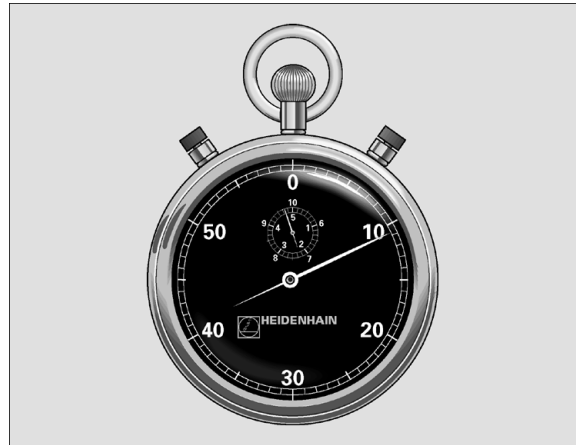

举例：NC 程序段

```
89 CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
```

```
90 CYCL DEF 9.1 DWELL 1.5
```

循环参数




- ▶ 停顿时间，单位为秒：以秒为单位输入停顿时间。输入范围：0 至 3600 s (1 小时)，步长为 0.001 秒

12.3 程序调用 (循环 12, DIN/ISO: G39)

循环功能

编程的例程 (如特殊钻孔循环或几何模块) 作主程序, 然后像固定循环一样被调用。

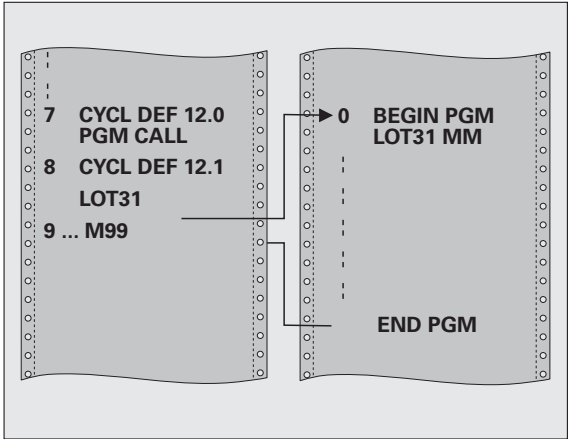

编程时注意:



- 调用的程序必需保存在 TNC 系统硬盘上。
- 如果要定义循环的程序与发出调用命令的程序在同目录下, 只需输入程序名。
- 如果要定义为循环的程序与发出调用命令的程序不在同目录下, 必须输入完整路径 (如 **TNC:\KLAR35\FK1\50.H**)。
- 如果要将一个 ISO 程序定义为循环, 在程序名后输入文件类型 “.I”。
- 通常, 用循环 12 调用时 Q 参数是全局有效的。因此请注意, 在被调用程序中对 Q 参数的修改将会影响调用的程序。

循环参数



- ▶ 程序名: 输入要调用的程序名, 并根据需要输入目录或者
- ▶ 用 SELECT (选择) 软键激活选择文件对话框和选择需调用的程序

调用程序的方法

- CYCL CALL (循环调用) (单独程序段) 或者
- M99 (按程序段) 或者
- M89 (在每个定位程序段后执行)

举例: 将程序 50 指定为循环和用 M99 调用

```
55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
56 CYCL DEF
12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H
57 L X+20 Y+50 FMAX M99
```



12.4 主轴定向 (循环 13, DIN/ISO: G36)


循环功能

 要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

TNC 可以控制机床主轴并能将其旋转到给定角度位置处。
 以下情况需要定向主轴

- 有确定换刀位置的换刀系统
- 定向用红外线传输信号的海德汉公司的 3-D 测头发射器/接收器窗口

 循环中定义的定向角通过输入 M19 或 M20 定位 (与机床有关)。
 如果编程 M19 或 M20 而又未在循环 13 中定义，TNC 将机床主轴定位到机床制造商设置的角度位置 (参见机床手册)。

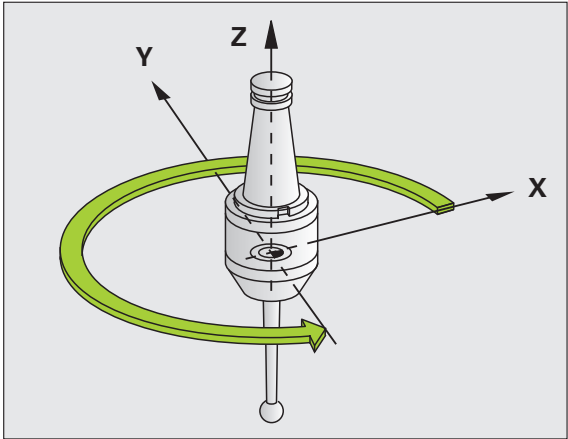

举例：NC 程序段

```

93 CYCL DEF13.0 ORIENTATION
94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180
    
```

编程时注意：

 循环 13 在系统内用于加工循环 202、204 和 209。请注意，如果需要，必须在任一个以上加工循环之后的 NC 程序中再次编程循环 13。

循环参数

 ► **定向角：** 输入相对加工面参考轴的角度。输入范围：0.0000° 至 360.0000°



12.5 公差 (循环 32, DIN/ISO: G62)

循环功能




要使用这个循环，必须由机床制造商对机床和 TNC 系统进行专门设置。

循环 32 中信息可以影响 HSC 加工中有关精度、表面光洁度和速度指标，TNC 已根据机床特性进行了调整。

TNC 自动平滑处理两条路径元素间的轮廓（补偿或不补偿）。刀具保持与工件表面的接触，因此能降低机床磨损。循环中定义的公差也影响圆弧路径上的运动。

根据需要，TNC 自动降低编程进给速率使程序用于计算时间的停顿时间更短，从而提高程序加工速度。**即使 TNC 不用减慢的运动速度运动，也能满足定义的公差要求。**定义的公差越大，TNC 移动轴的速度越高。


平滑轮廓导致轮廓有一定偏差。轮廓误差的公差值大小由机床制造商用机床参数设置。如果机床制造商实施了这些功能，循环 32 可以修改预设公差值和选择不同过滤设置。

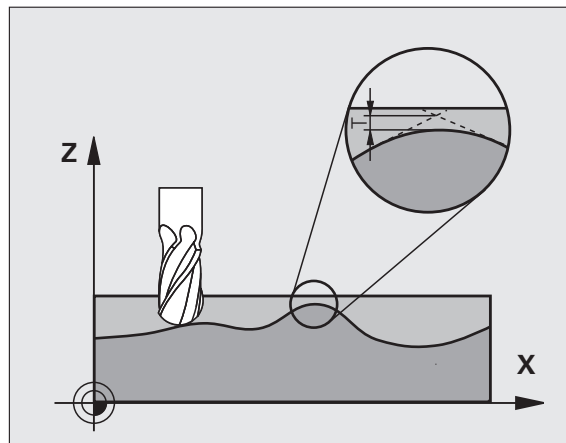

CAM 系统中几何定义的影响

脱机创建的 NC 程序的最重要影响因素是 CAM 系统的弦误差 S 。后处理器 (PP) 生成的 NC 程序的最大点距是用弦误差定义的。如果弦误差小于等于循环 32 中定义的公差值 T ，TNC 可以平滑轮廓点，除非用机床的特殊设置值限制编程的进给速率。

如果在循环 32 中选择的公差值在 CAM 弦误差的 110% 至 200% 之间，可以实现最佳平滑过渡。

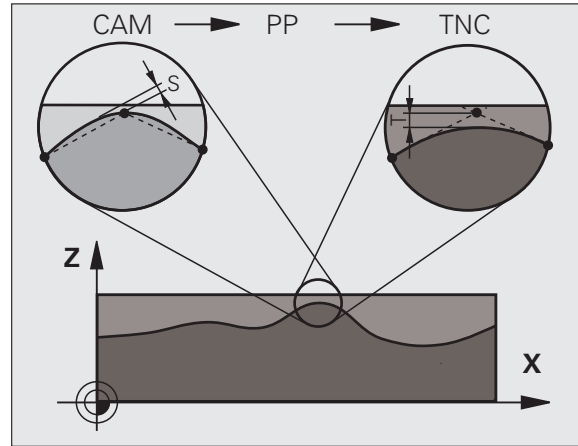

编程时注意：



如果公差值很小，机床将不能无加加速地切削轮廓。这些加加速运动不是 TNC 处理能力不足造成的，是为了非常准确地加工轮廓过渡元素，TNC 可能需要大幅降低速度。

循环 32 为定义生效，就是说只要它在零件程序中定义了，这个循环就生效了。

TNC 复位循环 32，如果

- 重新定义它并用 NO ENT 键在对话提问中确认**公差值**。
- 用 PGM MGT 选择新程序。

复位循环 32 后，TNC 重新激活机床参数预定义的公差。

如果程序中用毫米为尺寸单位，TNC 将把输入公差视为毫米单位。如果在程序中使用英寸，将把输入值视为英寸单位。

如果转化只有循环参数**公差值 T**的循环 32 程序，TNC 将根据需要插入其它两个为 0 值的参数。

公差值越大，圆弧运动直径通常越小。如果所用机床的 HSC 过滤器有效（根据情况，请联系机床制造商），圆也可以变大。

如果循环 32 有效，TNC 在附加状态栏的 **CYC** 选项卡中显示为循环 32 定义的参数。

循环参数



- ▶ **公差值 T**：允许的轮廓偏差，单位为毫米（如用英寸编程为英寸）。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **HSC 模式，精铣 =0，粗铣 =1**：启动过滤器：
 - 输入值 0：
用更高轮廓精度铣削。TNC 用机床制造商定义的过滤器设置进行精加操作。
 - 输入值 1：
用更高进给速率铣削。TNC 用机床制造商定义的过滤器设置进行粗加工。TNC 用轮廓点最佳平滑方法，它能缩短加工时间。
- ▶ **旋转轴公差 TA**：当 M128 有效时，旋转轴位置误差允许以度为单位。如果移动一个以上轴，TNC 一定以移动最慢轴的最大进给速率降低进给速率。通常旋转轴要比线性轴慢很多。如果对一个以上轴输入较大公差值（如 10 度），可以显著缩短加工时间，因为 TNC 不需要将旋转轴移至给定的名义位置处。输入旋转轴公差值不会损坏轮廓。只有相对工件表面的旋转轴位置会有变化。输入范围 0 至 179.9999

举例：NC 程序段

```
95 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
96 CYCL DEF 32.1 T0.05
97 CYCL DEF 32.2 HSC MODE:1 TA5
```





13

使用探测循环



13.1 探测循环的一般信息



为使用 3-D 测头，机床制造商必须对 TNC 系统进行特别设置。更多信息，请见机床手册。

功能原理

TNC 执行探测循环时，3-D 测头总是沿一个直线轴接近工件。这也适用于基本旋转或倾斜加工面有效时。机床制造商用机床参数决定探测进给速率（参见本章中“使用探测循环前的准备工作”部分）。

探针接触工件时，

- 3-D 测头向 TNC 传送信号：保存被测位置坐标，
- 测头停止运动，并且
- 用快移速度返回起点位置。

如果探针在预定距离范围内未偏离自由位置，TNC 显示出错信息（距离：探测表中的 **DIST**（距离））。


考虑手动操作模式中的基本旋转：

探测期间，TNC 考虑有效基本旋转和沿一定角度接近工件。

手动和电子手轮模式循环

手动和电子手轮操作模式中，TNC 的探测循环用于：

- 校准测头
- 补偿工件不对正量
- 设置原点

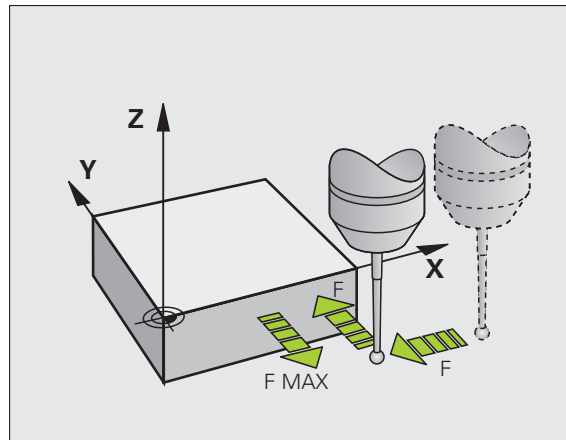


自动操作的探测循环

除了探测循环外，手动和电子手轮操作模式中，TNC 还提供很多用于自动化应用的循环：

- 校准触发式测头
- 补偿工件不对正量
- 设置原点
- 自动检查工件
- 自动测量刀具

在“程序编辑”操作模式中可以用“TOUCH PROBE”（探测）键进行探测循环编程。就像大多数最新的加工循环一样，探测循环用 400 及其以上编号的 Q 参数传送参数。需要在多个循环中使用的、具有特殊功能的参数总使用相同编号：例如，Q260 只用于间隔高度；Q261 只用于测量高度等。

为了简化编程工作，在循环定义过程中，TNC 提供图形显示。在图形中，需要输入的参数用高亮形式显示（参见右图）。

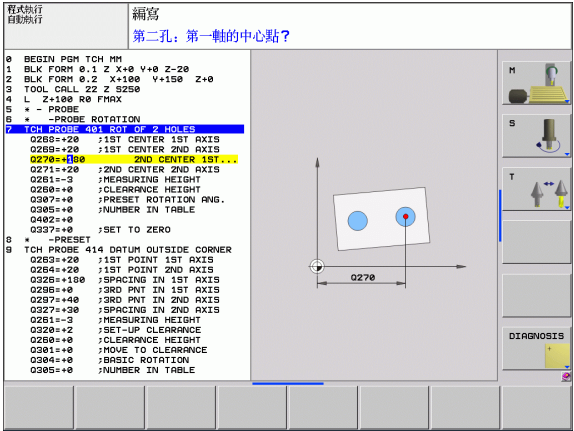

在“程序编辑”操作模式中定义探测循环。



- ▶ 软键行显示全部可用的探测功能并分组排列。
- ▶ 选择所需探测循环，例如原点设置。刀具自动测量循环功能仅适用于进行了特别准备的机床。
- ▶ 选择一个循环，例如原点设置在型腔位置。TNC 启动编程对话，并提示输入全部所需数值。同时，在右侧窗口显示输入参数的图形。对话中提示输入的参数用高亮形式显示。
- ▶ 输入 TNC 所需的全部参数，每输入一个参数后用 ENT 键结束。
- ▶ 输入完全部所需参数后，TNC 结束对话。

测量循环组	软键	页
自动测量和补偿工件不对正量的循环		页 280
自动预设工件原点的循环		页 300
自动检查工件的循环		页 350
特殊循环		页 394
自动测量刀具循环（需由机床制造商设置为可用）		页 398

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE RECTAN.
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q323=60 ; 第一边长
Q324=20 ; 第二边长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=10 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+0 ; 原点



13.2 使用探测循环前的准备工作

为了尽可能适用于更宽的应用范围，可以用机床参数确定所有探测循环通用的部分。

到被测点的最大行程：探测表中的 DIST（距离）

如果探针在 **DIST**（距离）中要求的路径范围内未偏离自由位置，TNC 显示错误信息。

到触点的安全距离：探测表中的 SET_UP（安全距离）



SET_UP（安全距离）用于定义 TNC 预定位测头时距已定义的（或计算的）被测点的距离。所输入的数值越小，必须越精确地定义触点位置。大多数探测循环，除了 **SET_UP**（安全距离）外，还可以定义一个安全高度。

定向红外线测头至编程探测方向：探测表中的 TRACK（追踪）

为提高测量精度，可使 **TRACK = ON** 使红外线测头在每个探测操作前定向在编程探测方向上。这样，测头一定沿相同方向偏离自由位置。



如果修改 **TRACK = ON**，必须重新校准测头。

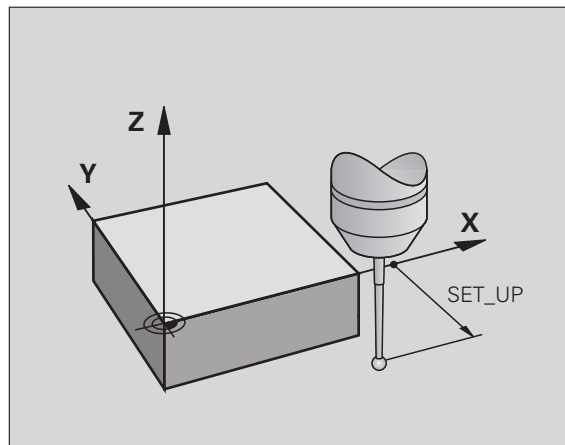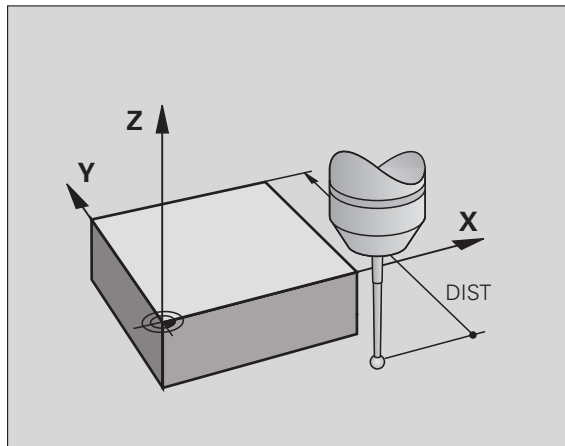

触发式测头，探测进给速率：探测表中的 F

F 用于定义 TNC 探测工件时的进给速率。

触发式测头，用于定位的快移运动：FMAX

在 **FMAX** 中定义 TNC 预定位测头或在两测量点间进行定位运动的进给速率。

触发式测头，用于定位的快移运动：探测表中的 F_PREPOS

F_PREPOS 用于确定 TNC 是否用 **FMAX** 或快移速度定位测头。

- 输入值 = **FMAX_PROBE**：用 **FMAX** 进给速率定位
- 输入值 = **FMAX_MACHINE**：用快移速度预定位


多次测量

为提高测量稳定性，TNC 可以对每个探测操作连续执行三次以内的探测操作。定义机床参数中测量次数，**探测设置 > 探测方式配置 > 自动模式：用探测功能多次测量**。如果被测位置值相差太大，TNC 输出出错信息（用**多次测量的可信范围**定义极限值）。多次测量功能可以发现随机误差，例如污染造成的。

如果被测值在可信范围内，TNC 保存被测位置的平均值。

多次测量的可信范围

执行多次测量时，保存的测量值可能不同于**探测设置 > 探测方式配置 > 自动模式：多次测量的可信范围**。如果测量值间差值超出定义的范围，TNC 输出出错信息。

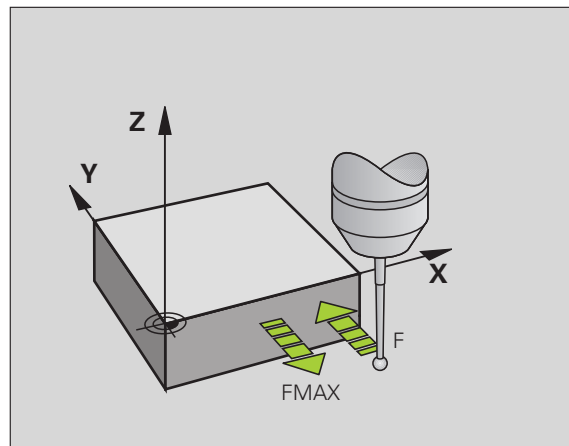

执行探测循环

所有探测循环全部为定义就生效。也就是说程序运行期间，只要 TNC 执行了循环定义就自动执行该循环。



碰撞危险！

执行探测循环时，不允许有工作中的坐标变换循环（循环 7（原点平移），循环 8（镜像），循环 10（旋转），循环 11 和 26（缩放）和循环 19（加工面或 3D-ROT））。



基本旋转工作时，还必须运行探测循环 408 至 419。但必须确保测量循环结束后用原点表的循环 7（原点平移）的基本旋转角不变。

编号大于 400 的探测循环，测头根据定位规则定位：

- 如果探针南极的当前坐标小于间隔高度坐标（由循环定义），TNC 沿探测轴使测头退至间隔高度处，然后再定位至加工面上的第一起始位置。
- 如果探针南极的当前坐标大于间隔高度坐标，TNC 先将测头定位在加工面上的第一起始位置，然后立即沿探测轴移至测量高度处。

13.3 探测表

一般信息

探测表用于保存确定探测特性的数据。如果用机床执行多次探测，可以分别保存每一次探测的数据。

编辑探测表

编辑探测表，执行：



- ▶ 选择 “手动操作 ” 模式。
- ▶ 为选择探测功能，按下 PROBE FUNCTION （探测功能）软键。TNC 显示更多软键。见上表。
- ▶ 选择探测表：按下探测表软键。
- ▶ 使 EDIT （编辑）软键 ON （开启）。
- ▶ 用箭头键，选择所需设置。
- ▶ 执行所需修改。
- ▶ 退出探测表：按下 END 软键。

表的編輯
選擇接觸式探針

檔案：tnc\table\tchprobe.tp 行：0

NO	TYPE	CAL_OF1	CAL_OF2	CAL_RNG	F	FMAX	DIST
1	TS120	+0	+0	0	500	+2000	10
2	TS440	+0	+0	0	500	+2000	10
3	TS120	+0	+0	0	500	+2000	10

開始 結束 頁 頁 編輯 尋找 結束



探测数据

缩写	输入	对话
NO	探测数：在表中相应刀具号下方输入该数（列： TP_NO ）	—
TYPE	选择使用的测头	选择测头？
CAL_OF1	探测轴相对主轴坐标轴的参考轴偏移	TS 中心与参考轴未对正？[mm]
CAL_OF2	探测轴相对主轴坐标轴的辅助轴偏移	TS 中心与参考轴未对正？[mm]
CAL_ANG	计算或探测前，TNC 将测头定向至定向角（如可定向）	校准主轴角度？
F	TNC 探测工件的进给速率。	探测进给速率？[mm/min]
FMAX	测头预定位或两次探测之间定位运动的探测进给速率	探测循环的快移运动？[mm/min]
DIST	如果探针在预定路径范围内未偏离自由位置的话，TNC 输出出错信息	最大测量距离？[mm]
SET_UP	SET_UP （安全距离）用于定义 TNC 预定位测头时距已定义的（或计算的）被测点的距离。所输入的数值越小，必须越精确地定义触点位置。大多数探测循环，除了机床参数 SET_UP 外，还可以定义一个安全高度。	安全高度？[mm]
F_PREPOS	定义预定位速度： ■ 用 FMAX 速度进行预定位： FMAX_PROBE ■ 用机床快移速度预定位： FMAX_MACHINE	用快移速度预定位？ ENT/NO ENT
TRACK	为提高测量精度，可使 TRACK = ON 使红外线测头在每个探测操作前定向在编程探测方向上。这样，测头一定沿相同方向偏离自由位置： ■ ON : 执行主轴追踪 ■ OFF : 不执行主轴追踪	定向探测循环？ Yes=ENT, No=NOENT





14

**探测循环：自动测量工具
不对正量**



14.1 基础知识

概要



碰撞危险！

执行探测循环时，不允许有工作中的坐标变换循环（循环 7（原点平移），循环 8（镜像），循环 10（旋转），循环 11 和 26（缩放）和循环 19（加工面或 3D-ROT）。



为使用 3-D 测头，机床制造商必须对 TNC 系统进行特别设置。


TNC 提供 5 个用于测量和补偿工件不对正量的循环。而且还可以用循环 404 复位基本旋转：

循环	软键	页
循环 400（基本旋转），用两点自动测量。通过基本旋转进行补偿。		页 282
循环 401（旋转二孔），用两孔自动测量。通过基本旋转进行补偿。		页 285
循环 402（旋转二圆柱台），用两圆柱台自动测量。通过基本旋转进行补偿。		页 288
循环 403（围绕旋转轴旋转），用两点自动测量。通过转动工作台进行补偿。		页 291
循环 405（围绕 C 轴旋转），自动对正孔中心线与正 Y 轴间的角度偏移量。通过工作台旋转进行补偿。		页 295
循环 404（设置基本旋转），设置任意基本旋转。		页 294



所有测量工件不对正量探测循环的共同特点

循环 400、401 和 402 用于通过参数 Q307 **基本旋转的默认设置** 定义测量结果是否用已知角 α 进行修正（见右图）。因此，可以测量工件的任意一条直线 **1** 的基本旋转并建立相对实际 0 度方向 **2** 的对应关系。

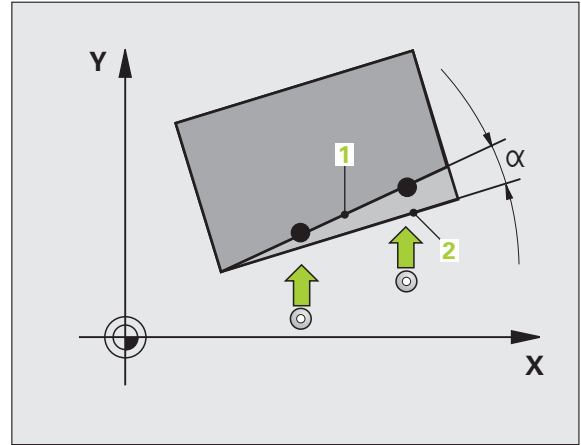

14.2 基本旋转 (循环 400, DIN/ISO: G400)

循环运行

探测循环 400 通过测量工件直平面上的两点决定工件的不对正量。基本旋转功能使 TNC 可以补偿被测值。


- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”), TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 将测头沿定义运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后, 测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F 列) 探测第一触点。
- 3 然后, 测头运动至下一个起点位置 **2** 并探测第二位置。
- 4 TNC 再将测头移回间隔高度处和执行基本旋转。

编程时注意:



循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。



TNC 将在循环起点处复位当前基本旋转。

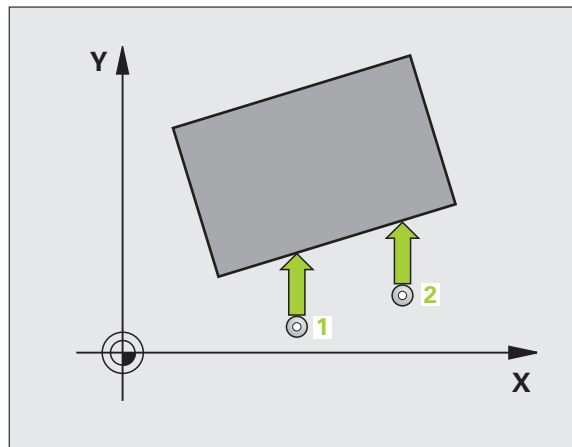

循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值): 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第二测量点 Q265 (绝对值): 沿加工面参考轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第二测量点 Q266 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 Q272: 进行测量的加工面所在的轴:
 - 1: 参考轴 = 测量轴
 - 2: 辅助轴 = 测量轴
- ▶ 运动方向 1Q267: 测头接近工件的方向:
 - 1: 负运动方向
 - +1: 正方向运动
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

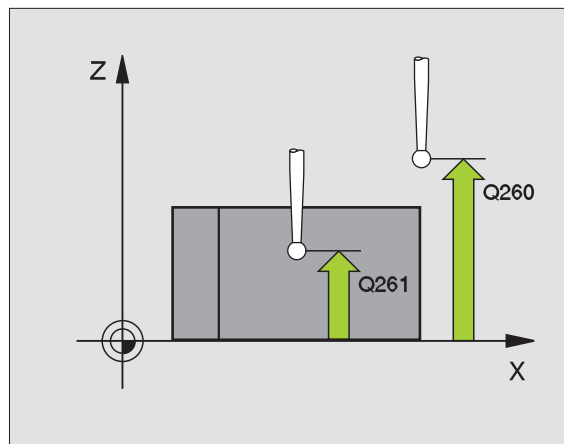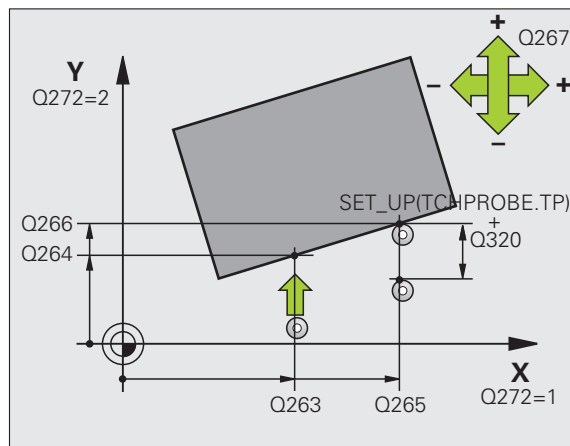

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 在间隔高度位置在两测量点间运动
- ▶ 基本旋转的默认设置 Q307 (绝对值): 如果被测不对正量是相对一条非参考轴的直线, 输入该参考线的角度。这样 TNC 将计算被测值与参考线角度之差, 用它作基本旋转。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 表中预设点号 Q305: 输入 TNC 在表中保存所确定的基本旋转的预设点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动将已确定的基本旋转输入在 “手动操作” 模式中的 “ROT” (旋转) 菜单中。输入范围 0 至 2999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 400 BASIC ROTATION
Q263=+10 ; 第一轴的第一点
Q264=+3.5 ; 第二轴的第一点
Q265=+25 ; 第一轴的第二点
Q266=+2 ; 第二轴的第二点
Q272=2 ; 测量轴
Q267=+1 ; 运动方向
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20 ; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q307=0 ; 预设点基本旋转
Q305=0 ; 表中编号



14.3 用两孔的基本旋转 (探测循环 401, DIN/ISO: G401)

循环运行

探测循环 401 用于测量两孔中心。然后，TNC 计算加工面参考轴与两孔中心连线间的角度。通过基本旋转功能 TNC 补偿计算值。也可以通过转动回转工作台补偿确定的不对正量。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”)，TNC 用快移速度 (FMAX 列中设置值) 将测头定位在第一孔 **1** 圆心处。
- 2 然后，测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第一孔中心。
- 3 测头返回安全高度，然后移至输入的位置处，作第二孔 **2** 的圆心。
- 4 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第二孔中心。
- 5 TNC 再将测头移回到间隔高度处并执行基本旋转。

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

TNC 将在循环起点处复位当前基本旋转。

如果要通过转动回转工作台补偿不对正量，TNC 自动使用以下旋转轴：



- C 轴，刀具轴为 Z 轴
- B 轴，刀具轴为 Y 轴
- A 轴，刀具轴为 X 轴

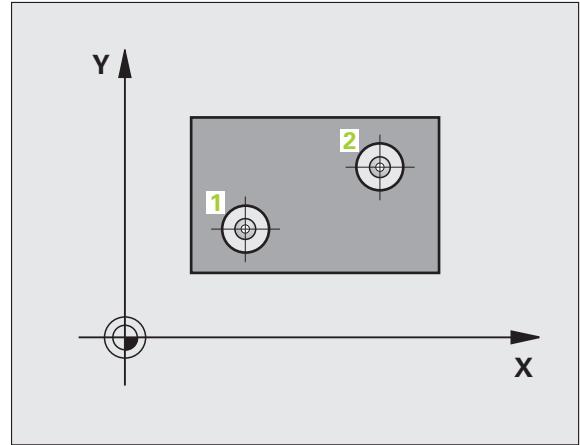

循环参数



- ▶ 第一孔：第一轴中心 Q268 (绝对值)：第一孔沿加工面参考轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一孔：第二轴中心 Q269 (绝对值)：第一孔沿加工面辅助轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二孔：第一轴中心 Q270 (绝对值)：第二孔沿加工面参考轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二孔：第二轴中心 Q271 (绝对值)：第二孔沿加工面辅助轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 基本旋转的默认设置 Q307 (绝对值)：如果被测不对正量是相对一条非参考轴的直线，输入该参考线的角度。这样 TNC 将计算被测值与参考线角度之差，用它作基本旋转。输入范围 -360.000 至 360.000

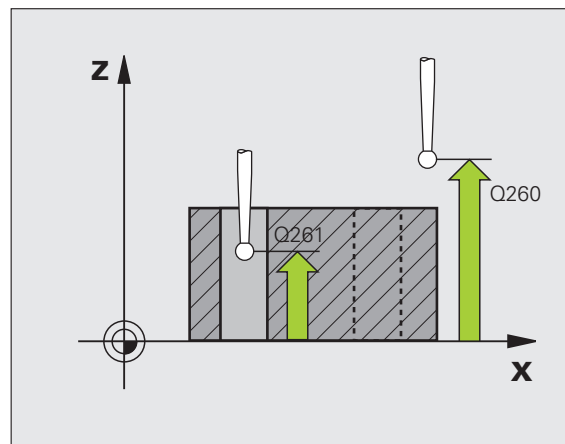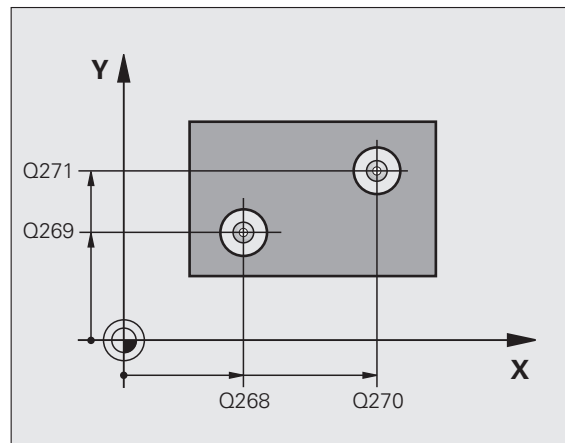

- 表中预设点号 Q305: 输入 TNC 在表中保存所确定的基本旋转的预设点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动将已确定的基本旋转输入在“手动操作”模式中的“ROT”（旋转）菜单中。如果不对正量用回转工作台的旋转补偿（Q402=1），该参数不起作用。这时的不对正量将不被保存为角度值。输入范围 0 至 2999
- 基本旋转/对正Q402: 用于指定TNC是通过基本旋转还是转动回转工作台补偿不对正量：
 - 0: 设置基本旋转
 - 1: 转动回转工作台
 如果选择用回转工作台，TNC 不保存对正量测量值，包括用参数 Q305 在表中进行了定义。
- 对正后置零 Q337: 用于确定 TNC 是否将对正的旋转轴显示值置为零：
 - 0: 对正后，不将旋转轴显示值置零
 - 1: 对正后，将旋转轴显示值置为零
 只有有 Q402=1 的定义，TNC 将把显示值置为零。

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES
Q268=-37; 第一轴第一中心
Q269=+12; 第二轴第一中心
Q270=+75; 第一轴第二中心
Q271=+20; 第二轴第二中心
Q261=-5 ; 测量高度
Q260=+20; 间隔高度
Q307=0 ; 预设点基本旋转
Q305=0 ; 表中编号
Q402=0 ; 对正
Q337=0 ; 设置为零



14.4 用两圆柱台的基本旋转（循环 402，DIN/ISO：G402）

循环运行

探测循环 402 用于测量两个圆柱台中心。TNC 计算加工面参考轴与两圆柱台中心连线间的角度。通过基本旋转功能 TNC 补偿计算值。也可以通过转动回转工作台补偿确定的不对正量。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中设置值）将测头定位在第一圆柱台起点 **1** 处。
- 2 然后，将测头移至输入的测量高度 1 处并探测四个点，以确定第一圆柱台中心。测头沿圆弧在两触点间运动，每次转动 90 度。
- 3 测头返回间隔高度，然后移至探测 **5** 第二圆柱台的起点位置。
- 4 TNC 将测头移至输入的测量高度 2 处并探测四个点，以确定第二圆柱台中心。
- 5 TNC 再将测头移回到间隔高度处并执行基本旋转。

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

TNC 将在循环起点处复位当前基本旋转。



如果要通过转动回转工作台补偿不对正量，TNC 自动使用以下旋转轴：

- C 轴，刀具轴为 Z 轴
- B 轴，刀具轴为 Y 轴
- A 轴，刀具轴为 X 轴

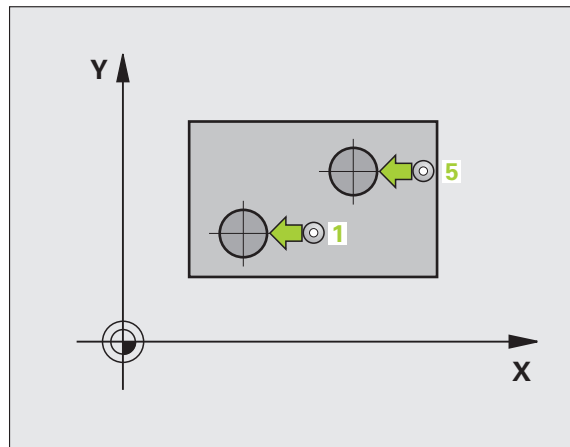



- ▶ 第一圆柱台：沿第一轴的中心（绝对值）：第一圆柱台沿加工面参考轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一圆柱台：沿第二轴的中心 Q269（绝对值）：第一圆柱台沿加工面辅助轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一圆柱台直径 Q313：第一圆柱台的近似直径。输入的值应略大，不要过小。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 探测轴的测量高度 1Q261（绝对值）：球头中心（= 探测轴上触点）在被测圆柱台 1 位置处的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二圆柱台：沿第一轴的中心 Q270（绝对值）：第二圆柱台沿加工面参考轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二圆柱台：沿第二轴的中心 Q271（绝对值）：第二圆柱台沿加工面辅助轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二圆柱台直径 Q314：第二圆柱台的大约直径。输入的值应略大，不要过小。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 探测轴的测量高度 2Q315（绝对值）：球头中心（= 探测轴上触点）在被测圆柱台 2 位置处的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320（增量值）：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP（探测表）。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260（绝对值）：避免测头与工件（卡具）发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

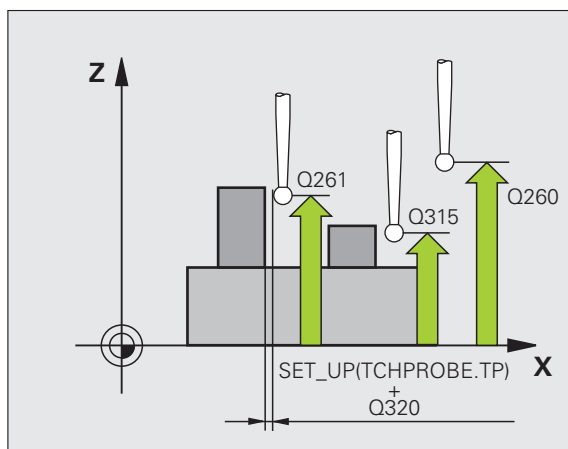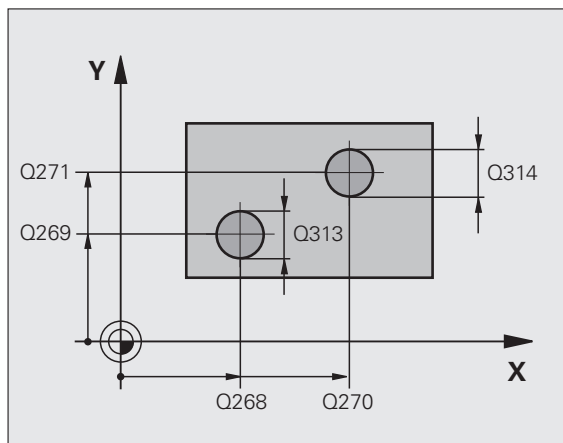

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 在间隔高度位置在两测量点间运动
- ▶ 基本旋转的默认设置 Q307（绝对值）: 如果被测不对正量是相对一条非参考轴的直线，输入该参考线的角度。这样 TNC 将计算被测值与参考线角度之差，用它作基本旋转。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 表中预设点号 Q305: 输入 TNC 在表中保存所确定的基本旋转的预设点号。如果输入 Q305=0，TNC 自动将已确定的基本旋转输入在“手动操作”模式中的“ROT”（旋转）菜单中。如果不对正量用回转工作台的旋转补偿（Q402=1），该参数不起作用。这时的不对正量将不被保存为角度值。输入范围 0 至 2999
- ▶ 基本旋转/对正 Q402: 用于指定 TNC 是通过基本旋转还是转动回转工作台补偿不对正量：
0: 设置基本旋转
1: 转动回转工作台
如果选择用回转工作台，TNC 不保存对正量测量值，包括用参数 Q305 在表中进行了定义。
- ▶ 对正后置零 Q337: 用于确定 TNC 是否将对正的旋转轴显示值置为零：
0: 对正后，不将旋转轴显示值置零
1: 对正后，将旋转轴显示值置为零
只有有 Q402=1 的定义，TNC 将把显示值置为零。

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 402 ROT OF 2 STUDS
Q268=-37; 第一轴第一中心
Q269=+12; 第二轴第一中心
Q313=60 ;圆柱台 1 直径
Q261=-5 ;测量高度 1
Q270=+75; 第一轴第二中心
Q271=+20; 第二轴第二中心
Q314=60 ;圆柱台 2 直径
Q315=-5 ;测量高度 2
Q320=0 ;安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ;移至安全高度
Q307=0 ;预设点基本旋转
Q305=0 ;表中编号
Q402=0 ;对正
Q337=0 ;设置为零



14.5 基本旋转，通过旋转轴进行补偿 (循环 403，DIN/ISOISO: G403)

循环运行

探测循环 403 通过测量工件直平面上的两点决定工件的不对正量。TNC 通过旋转 A、B 或 C 轴补偿所确定的不对正量。工件可以被夹持在回转工作台的任意位置处。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 将测头沿定义运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F 列）探测第一触点。
- 3 然后，测头运动至下一个起点位置 **2** 并探测第二位置。
- 4 TNC 将测头移回安全高度处并用测量值转动循环中定义的旋转轴。或者在对正后，将显示值置零。

编程时注意：




碰撞危险！

TNC 系统不检查触点和补偿轴的匹配。这可能导致补偿运动偏离 180°。



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。



TNC 将测量的角度值保存在参数 **Q150** 中。

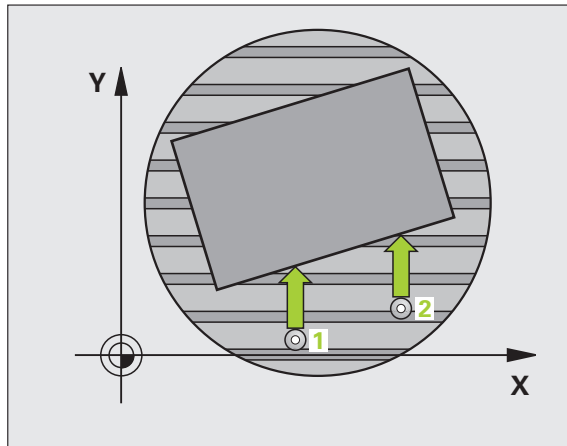

循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263（绝对值）：沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264（绝对值）：沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第二测量点 Q265（绝对值）：沿加工面参考轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第二测量点 Q266（绝对值）：沿加工面辅助轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 Q272：被测轴：
 - 1: 参考轴 = 测量轴
 - 2: 辅助轴 = 测量轴
 - 3: 测头轴 = 测量轴
- ▶ 运动方向 1Q267：测头接近工件的方向：
 - 1: 负运动方向
 - +1: 正方向运动
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261（绝对值）：进行测量的沿测头轴的球头中心（= 触点）坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320（增量值）：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP（探测表）。输入范围 0 至 99999.9999

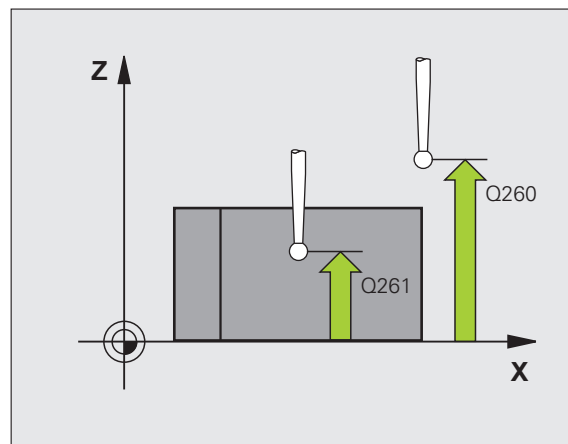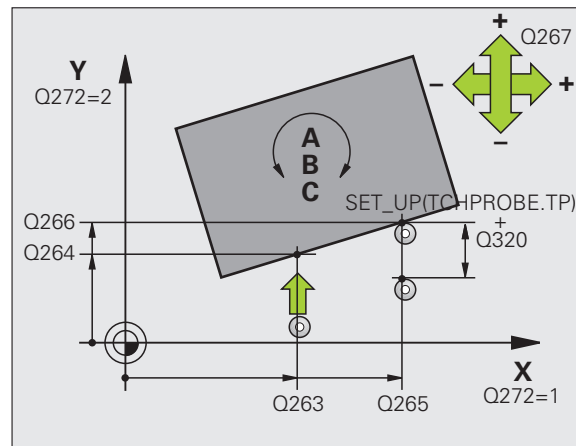

- ▶ 间隔高度 Q260（绝对值）：避免测头与工件（卡具）发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301：定义测头在两测量点间的运动方式。
 0: 在测量高度位置在两测量点间运动
 1: 在间隔高度位置在两测量点间运动
- ▶ 补偿运动的轴 Q312：用于指定 TNC 补偿被测不对正量的旋转轴：
 4: 用旋转轴 A 补偿不对正量
 5: 用旋转轴 B 补偿不对正量
 6: 用旋转轴 C 补偿不对正量
- ▶ 对正后置零 Q337：用于确定 TNC 是否将对正的旋转轴显示值置为零：
 0: 对正后，不将旋转轴显示值置零
 1: 对正后，将旋转轴显示值置为零
- ▶ 表中编号 Q305：输入预设表/原点表中的编号，TNC 将把其旋转轴置零。仅当 Q337 被设置为 1 时才有效。输入范围 0 至 2999
- ▶ 测量值传送（0，1）Q303：用于指定将已确定的基本旋转保存在原点表中还是预设表中：
 0: 将被测基本旋转写入当前原点表中用于原点平移。参考系统为当前工件坐标系。
 1: 将所测的基本旋转保存在预设表中。参考系统为机床坐标系（REF 系统）。
- ▶ 参考角？（0= 参考轴）Q380：TNC 对正被测直线的角度。仅对选择了旋转轴 C 才有效（Q312=6）。输入范围 -360.000 至 360.000

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 403 ROT IN C-AXIS
Q263=+0 ; 第一轴的第一点
Q264=+0 ; 第二轴的第一点
Q265=+20; 第一轴的第二点
Q266=+30; 第二轴的第二点
Q272=1 ; 测量轴
Q267=-1 ; 运动方向
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q312=6 ; 补偿轴
Q337=0 ; 设置为零
Q305=1 ; 表中编号
Q303=+1 ; 测量值传送
Q380=+90; 参考角



14.6 设置基本旋转 (循环 404, DIN/ISO: G404)

循环运行

用探测循环 404 可以在程序运行期间自动设置任何基本旋转。这个循环主要用于复位上个基本旋转。

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 404 BASIC ROTATION
Q307=+0 ; 预设点基本旋转
Q305=1 ; 表中编号

循环参数



- ▶ 基本旋转的预设值：设置基本旋转的角度值。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 表中编号 Q305: 输入 TNC 在预设表中保存所定义的基本旋转的编号。输入范围 0 至 2999



14.7 通过旋转 C 轴补偿工件不对正量 (循环 405, DIN/ISO: G405)



循环运行

用探测循环 405 可以测量

- 当前坐标系的 Y+ 方向与孔圆心间的角度偏移量, 或者
- 孔中心的名义位置与实际位置间的角度偏移量。

TNC 通过旋转 C 轴补偿所确定的角度偏移量。可以将工件夹持在回转工作台的任意位置处, 但孔的 Y 坐标必须为正方向。如果测量孔与探测轴 Y 的角度偏移量 (孔的水平位置), 必要执行一次以上循环, 因为测量方式会产生不对正量的大约 1% 的测量误差。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”), TNC 用快速速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后, 测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F 列) 探测第一触点。TNC 用编程起始角自动决定探测方向。
- 3 然后, 使测头沿圆弧运动到测量高度或运动至下一起点 **2** 的间隔高度处并探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处, 再定位在起点 **4** 位置处, 探测第三和第四触点, 并将测头定位被测孔中心处。
- 5 最后 TNC 再将测头移回间隔高度处并通过转动工作台对正工件。TNC 转动回转工作台使补偿后的孔中心位于正 Y 轴方向, 或孔中心在垂直和水平探测轴的名义位置处。被测角度偏移量保存在参数 Q150 中。

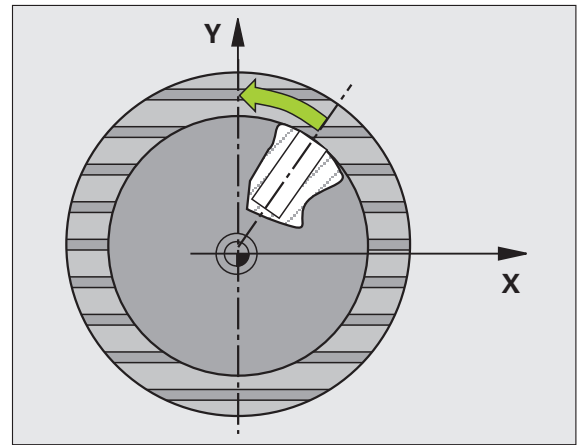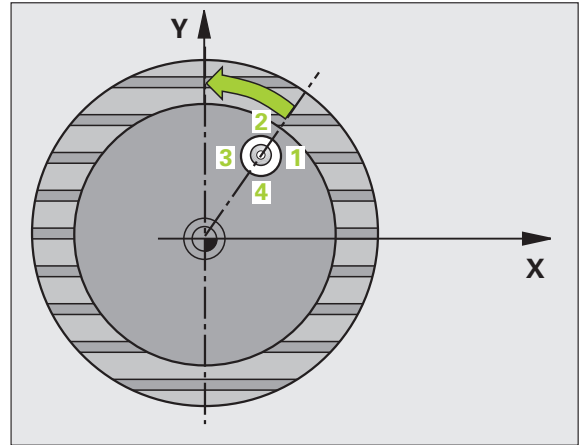

编程时注意:

**碰撞危险!**

为避免测头与工件碰撞, 输入**较小**的型腔 (或孔) 名义直径的估计值。

如果型腔尺寸和安全高度无法预定位在触点附近, TNC 一定从型腔的中心开始探测。这时, 测头将无法在四个测量点间移回到间隔高度处。



循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

角度越小, TNC 计算圆心的精度越低。最小输入值: 5° 。

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值)：加工面参考轴孔的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值)：孔沿加工面辅助轴的中心。如果编程 Q322 = 0, TNC 将孔的中心对正 Y 轴。如果编程 Q322 不等于 0, TNC 将孔的中心对正名义位置 (孔中心的角度)。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262：圆弧型腔 (或孔) 的大约直径。输入的值应偏小, 不要过大。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q325 (绝对值)：加工面参考轴与第一触点间角度。输入范围 -360.000 至 360.000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值)：两测量点间角度。角度步长的代数符号决定测头移向下个测量点的旋转方向 (负 = 顺时针)。如果要探测圆弧而不是整圆, 编程的角度步长必须小于 90 度。输入范围 -120.000 至 120.000
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值)：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301：定义测头在两测量点间的运动方式。
 0: 在测量高度位置在两测量点间运动
 1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 对正后置零 Q337：决定 TNC 应将 C 轴显示值置零, 或将角度偏移量写入原点表的 C 列：
 0: 将 C 轴置零
 >0: 将角度偏移量写入原点表, 包括代数符号。行号 = Q337 的值。如果原点表中有 C 轴平移记录, TNC 增加所测的角度偏移量。

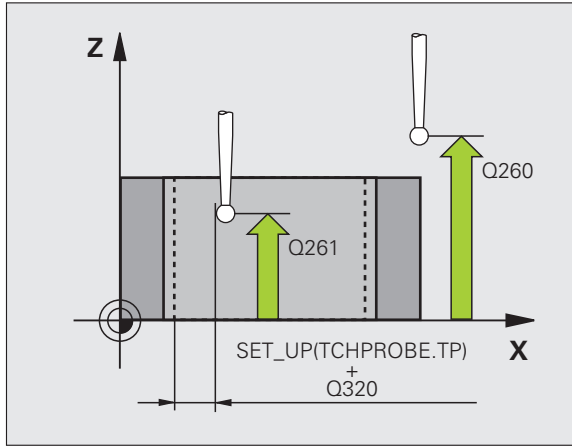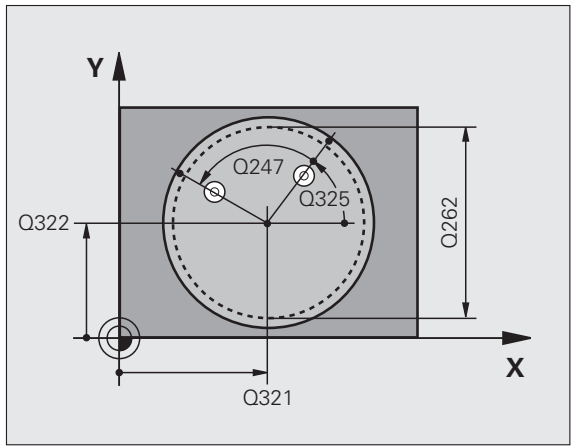


举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 405 ROT IN C AXIS
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q262=10 ; 名义直径
Q325=+0 ; 起始角
Q247=90 ; 角度步长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q337=0 ; 设置为零



举例：用两孔决定基本旋转

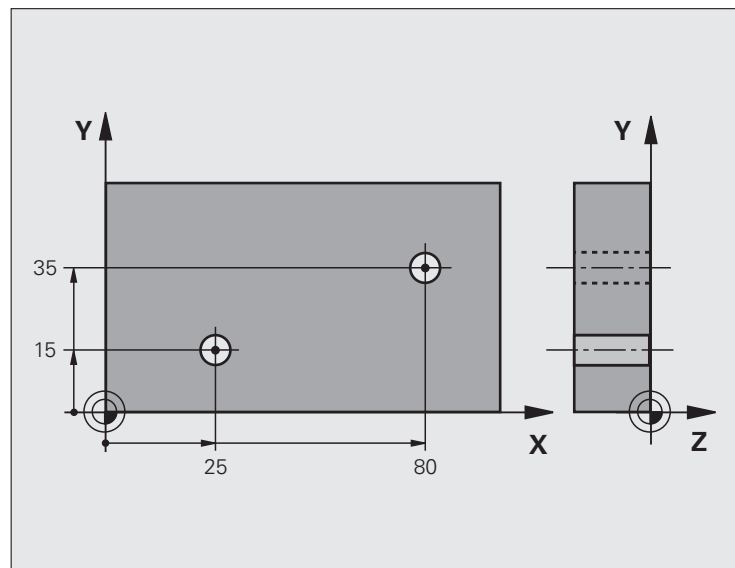

0 BEGIN PGM CYC401 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	
2 TCH PROBE 401 ROT 2 HOLES	
Q268=+25; 第一轴第一中心	探测第一孔中心: X 轴坐标
Q269=+15; 第二轴中心	探测第一孔中心: Y 轴坐标
Q270=+80; 第一轴第二点	第二孔中心: X 轴坐标
Q271=+35; 第二轴第二中心	第二孔中心: Y 轴坐标
Q261=-5 ; 测量高度	进行测量的测头轴坐标
Q260=+20; 间隔高度	测头沿测头轴运动不发生碰撞的高度
Q307=+0 ; 预设点基本旋转	参考线角度
Q402=1 ; 对正	通过转动旋转工作台补偿不对正量
Q337=1 ; 设置为零	对正后将显示值置零
3 CALL PGM 35K47	零件程序调用
4 END PGM CYC401 MM	



15

探测循环：自动设置原点



15.1 基础知识

概要



碰撞危险！

执行探测循环时，不允许有工作中的坐标变换循环（循环 7（原点平移），循环 8（镜像），循环 10（旋转），循环 11 和 26（缩放）和循环 19（加工面或 3D-ROT）。



为使用 3-D 测头，机床制造商必须对 TNC 系统进行特别设置。

TNC 提供 12 个用于自动确定原点的循环，将它们用于：

- 直接将确定值设置为显示值
- 将确定值输入在预设表中
- 将确定值输入在原点表中

循环	软键	页
循环 408（槽中心参考点），测量槽内宽度并将槽中心定义为原点		页 303
循环 409（凸台中心原点）测量凸台的外宽度和定义凸台中心为原点		页 307
循环 410（原点在矩形内）测量矩形内边长度和宽度和定义中心为原点		页 310
循环 411（原点在矩形外）测量矩形外边长度和宽度和定义中心为原点		页 314
循环 412（原点在圆内）测量圆内边上的任意四个点和定义中心为原点		页 318
循环 413（原点在圆外）测量圆外边上的任意四个点和定义中心为原点		页 321
循环 414（原点在角外）测量角外的两条直线和定义交点为原点		页 324
循环 415（原点在角内）测量角内的两条直线和定义交点为原点		页 329
循环 416（原点在圆心）（第二软键行）测量螺栓孔圆上的任意三个孔和定义螺栓孔圆的圆心为原点		页 333
循环 417（原点在 TS 轴）（第二软键行）测量探测轴的任意一个位置将其和定义为原点		页 336



循环	软键	页
循环 418（四孔定原点）（第二软键行） 交叉测量 4 个孔和定义其连线的交点为原点		页 338
循环 419（原点沿一个轴）（第二软键行） 测量任何一个轴的任意一个位置将其和定义为原点		页 341

所有原点设置探测循环的共同特点



基本旋转工作时，还必须运行探测循环 408 至 419。

倾斜加工面功能不允许与循环 408 至 419 一起使用。

原点和测头轴

TNC 用测量程序中的定义的探测轴决定原点的加工面：

当前测头轴	原点设置在
Z	X 轴和 Y 轴
Y	Z 轴和 X 轴
X	Y 轴和 Z 轴



保存计算的原点

在所有原点设置循环中，可以用输入参数 Q303 和 Q305 决定 TNC 保存被计算原点的方式：

■ **Q305 = 0, Q303 = 任意值**

TNC 显示计算的原点。新原点立即生效。同时，TNC 将循环中显示的原点设置值保存在预设表的第 0 行中。

■ **Q305 不等于 0, Q303 = -1**

仅在以下情况下时允许该组合

- 读入 TNC 4xx 系统创建的含循环 410 至 418 的程序
- 读入 iTNC 530 系统旧版软件创建的含循环 410 至 418 的程序
- 定义循环时未指定用参数 Q303 传送测量值

这时，TNC 将输出出错信息，因为相对 REF 的原点处理方式已完全不同。必须用参数 Q303 定义测量值传送功能。

■ **Q305 不等于 0, Q303 = 0**

TNC 将计算的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。参数 Q305 的值决定原点号。**用零件程序中的循环 7 激活原点。**

■ **Q305 不等于 0, Q303 = 1**

TNC 将计算的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系（REF 坐标）。参数 Q305 的值决定预设点号。**用零件程序中的循环 247 激活预设点。**

测量结果保存在 Q 参数中

TNC 将相应探测循环的测量结果保存在全局有效的 Q 参数 Q150 至 Q160 中。这些参数可以用在你的程序中。注意测量结果参数表中提供每个循环的说明。


15.2 槽中心原点（循环 408， DIN/ISO：G408）

循环运行

探测循环 408 用于确定槽中心和将该中心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 1。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。
- 3 然后，测头沿近轴在测量高度或在间隔高度线性运动至下一个起点 2 和探测第二触点。
- 4 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 5 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q166	被测槽宽实际值
Q157	中心线的实际值

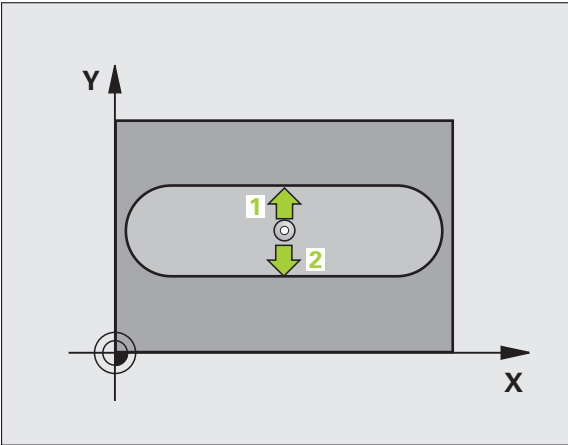

编程时注意:



碰撞危险!

为避免测头和工件发生碰撞，输入**较小**槽宽的估计值。



如果槽宽和安全高度无法使测头预定位在触点附近，TNC 一定从槽的中心开始探测。这时，测头将无法在二个测量点间回到间隔高度处。

循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值): 沿加工面参考轴的槽中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值): 沿加工面辅助轴的槽中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 槽宽 Q311 (增量值): 槽宽，与其在加工面上的位置无关。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 (1= 第一轴 /2= 第二轴) Q272: 被测轴:
1: 参考轴 = 测量轴
2: 辅助轴 = 测量轴
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

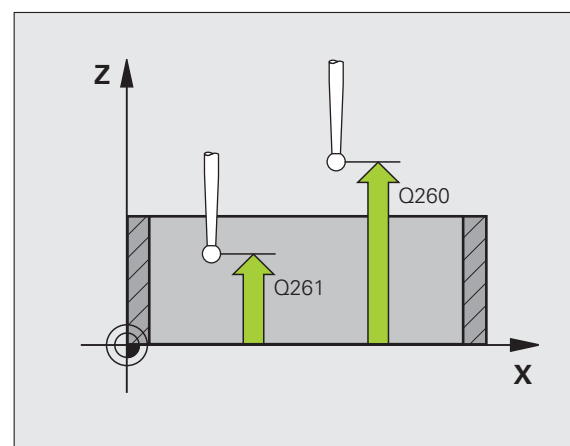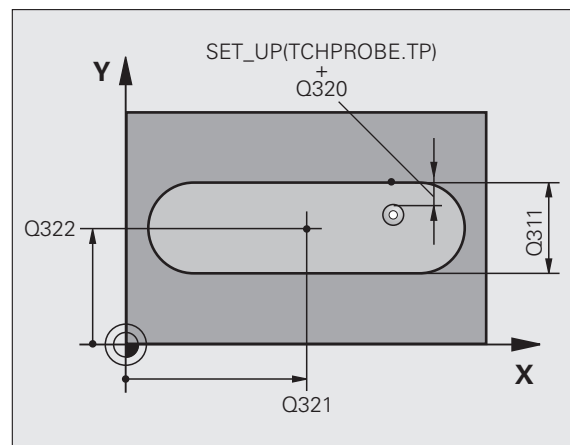

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
 - 0:** 在测量高度位置在两测量点间运动
 - 1:** 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 表中编号 Q305: 输入原点表/预设表中的编号, TNC 用它保存槽中心的坐标。如果输入 Q305=0, TNC 自动将显示值设置为新原点在槽中心处。输入范围 0 至 2999
- ▶ 新原点 Q405 (绝对值): TNC 设置计算的槽中心的测量轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 - 0:** 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 - 1:** 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。



- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 408 SLOT CENTER REF PT
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q311=25 ; 槽宽
Q272=1 ; 测量轴
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=10 ; 表中编号
Q405=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点



15.3 原点在凸台中心（循环 409，DIN/ISO：G409）

循环运行

探测循环 409 用于确定凸台中心并将该中心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。


- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 1。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。
- 3 然后，测头在间隔高度处运动至下一个触点 2 和探测第二触点。
- 4 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 5 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q166	被测凸台宽度实际值
Q157	中心线的实际值

编程时注意：





碰撞危险！
为避免测头与工件碰撞，输入**较大**的凸台宽度估计值。
循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

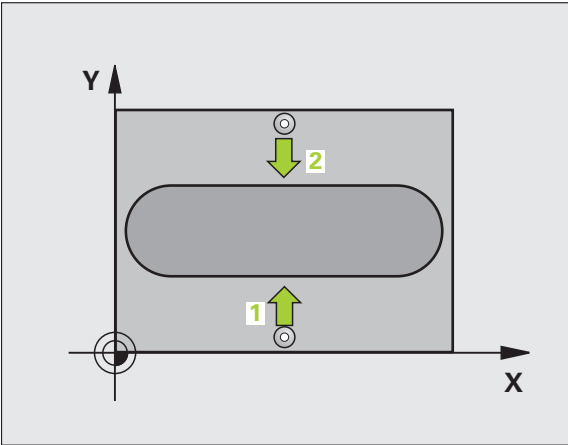

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值)：加工面参考轴上的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值)：加工面辅助轴上的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 凸台宽 Q311 (增量值)：凸台宽度，与其在加工面上的位置无关。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 (1= 第一轴 /2= 第二轴) Q272：被测轴：
 - 1: 参考轴 = 测量轴
 - 2: 辅助轴 = 测量轴
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值)：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 表中编号 Q305：输入 TNC 在原点表/预设表中保存凸台中心坐标的编号。如果输入 Q305=0，TNC 自动将显示值设置为新原点在槽中心处。输入范围 0 至 2999
- ▶ 新原点 Q405 (绝对值)：TNC 应设置计算的凸台中心的测量轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围：
 - 99999.9999 至 99999.9999

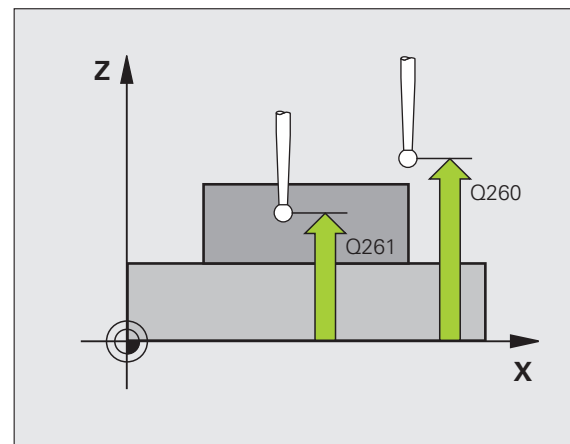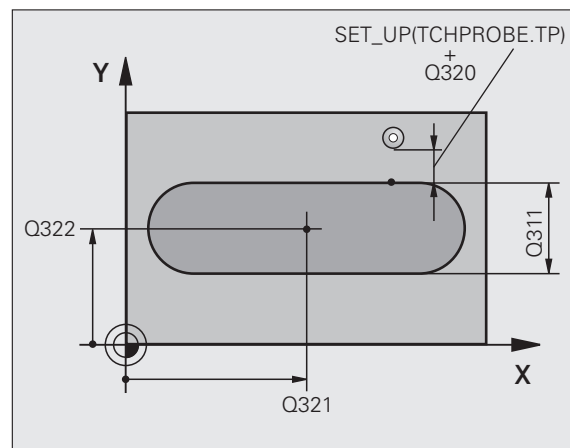

- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。
- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围 : -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 409 SLOT CENTER RIDGE
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q311=25 ; 凸台宽度
Q272=1 ; 测量轴
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q305=10 ; 表中编号
Q405=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点



15.4 原点在矩形内（循环 410，DIN/ISO：G410）

循环运行

探测循环 410 用于确定矩形型腔的中心并将其中心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。
- 3 然后，测头沿近轴在测量高度或在间隔高度线性运动至下一个起点 **2** 和探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后 TNC 再将测头移回间隔高度处并处理根据循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”）。
- 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点并将实际值保存在以下 Q 参数中。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q154	沿参考轴的长度实际值
Q155	沿辅助轴的长度实际值

编程时注意：




碰撞危险！

为避免测头与工件碰撞，输入**较小**的第一和第二边长度估计值。

如果型腔尺寸和安全高度无法预定位在触点附近，TNC 一定从型腔的中心开始探测。这时，测头将无法在四个测量点间移回到间隔高度处。



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

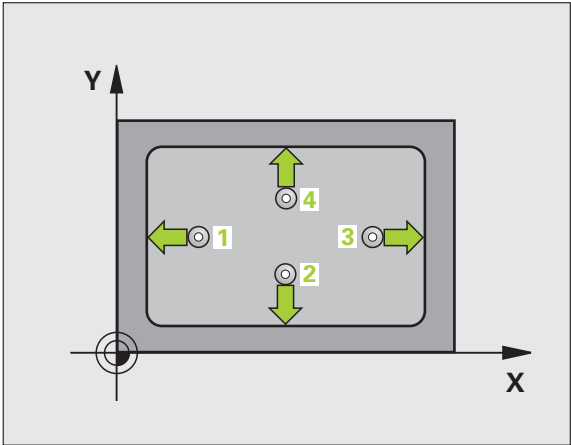

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值): 加工面参考轴的型腔中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值): 加工面辅助轴的型腔中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q323 (增量值): 型腔长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q324 (增量值): 型腔长度, 平行于加工面的辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

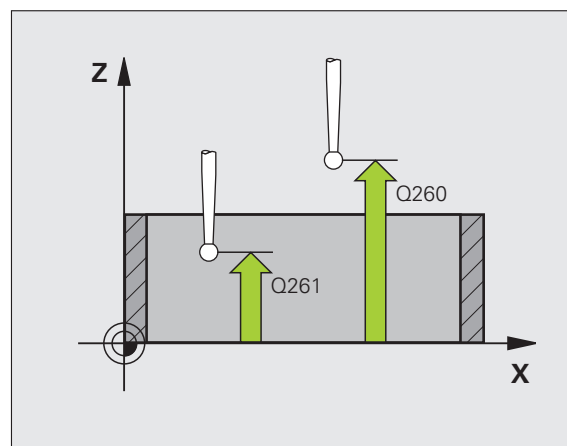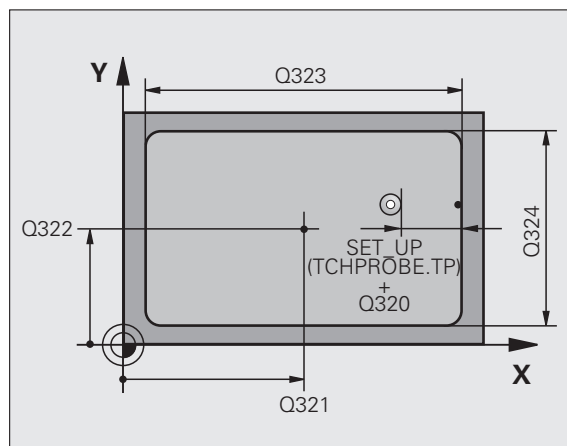

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 用于保存型腔中心坐标的原点表 / 预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于型腔中心。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置型腔中心的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置型腔中心的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
-1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)。
0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE RECTAN.
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q323=60 ; 第一边长
Q324=20 ; 第二边长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=10 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点




15.5 原点在矩形外（循环 411，DIN/ISO：G411）

循环运行

探测循环 411 用于确定矩形凸台的中心并将其中心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。
- 3 然后，测头沿近轴在测量高度或在间隔高度线性运动至下一个起点 **2** 和探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后 TNC 再将测头移回间隔高度处并处理根据循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”）。
- 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点并将实际值保存在以下 Q 参数中。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q154	沿参考轴的长度实际值
Q155	沿辅助轴的长度实际值

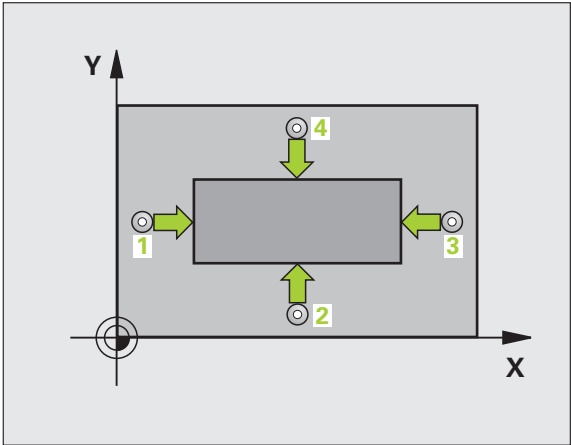

编程时注意:



碰撞危险!



为避免测头与工件碰撞, 输入**较大**的第一和第二边的长度估计值。

循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值): 沿加工面参考轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值): 沿加工面辅助轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q323 (增量值): 凸台长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q324 (增量值): 凸台长度, 平行于加工面的辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

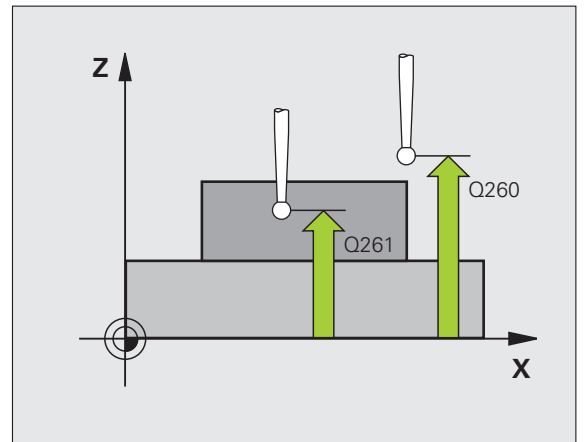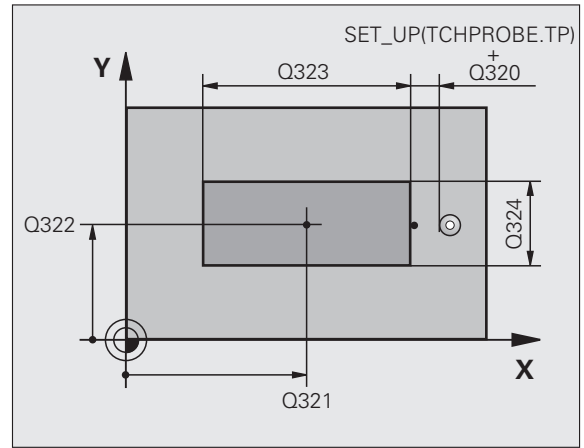

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 用于保存型腔中心坐标的原点表中的原点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于凸台中心。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置凸台中心的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置凸台中心的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
-1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)。
0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 411 DATUM OUTS. RECTAN.
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q323=60 ; 第一边长
Q324=20 ; 第二边长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=0 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点



15.6 原点在圆内（循环 412，DIN/ISO：G412）

循环运行

探测循环 412 用于确定圆形型腔的中心并将其中心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。TNC 用编程起始角自动决定探测方向。
- 3 然后，使测头沿圆弧运动到测量高度或运动至下一起点 **2** 的间隔高度处并探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	直径实际值

编程时注意：




碰撞危险！

为避免测头与工件碰撞，输入**较小**的型腔（或孔）名义直径的估计值。

如果型腔尺寸和安全高度无法预定位在触点附近，TNC 一定从型腔的中心开始探测。这时，测头将无法在四个测量点间移回到间隔高度处。

角度增量 Q247 越小，TNC 计算原点的精度越低。最小输入值：5°



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

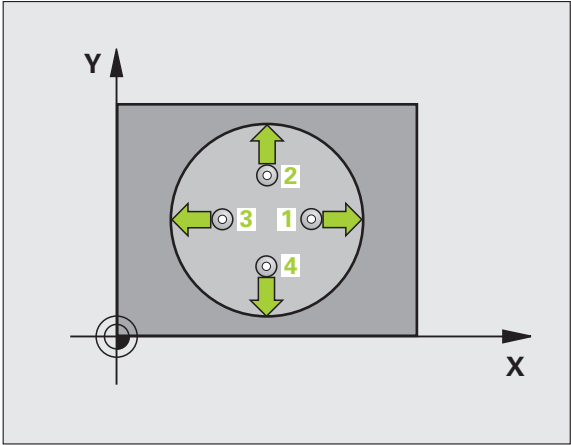

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值): 加工面参考轴的型腔中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值): 加工面辅助轴的型腔中心。如果编程 Q322 = 0, TNC 将孔的中心对正 Y 轴。如果编程 Q322 不等于 0, TNC 将孔中心对正名义位置。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262: 圆弧型腔 (或孔) 的大约直径。输入的值应偏小, 不要过大。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q325 (绝对值): 加工面参考轴与第一触点间角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值): 两测量点间角度。角度步长的代数符号决定测头移向下个测量点的旋转方向 (负 = 顺时针)。如果要探测圆弧而不是整圆, 编程的角度步长必须小于 90 度。输入范围 -120.0000 至 120.0000
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
 0: 在测量高度位置在两测量点间运动
 1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 用于保存型腔中心坐标的原点表 / 预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于型腔中心。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置型腔中心的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置型腔中心的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 -1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “保存计算的原点”)。
 0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

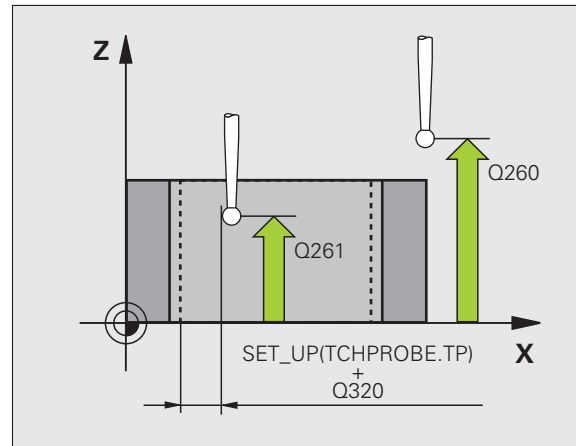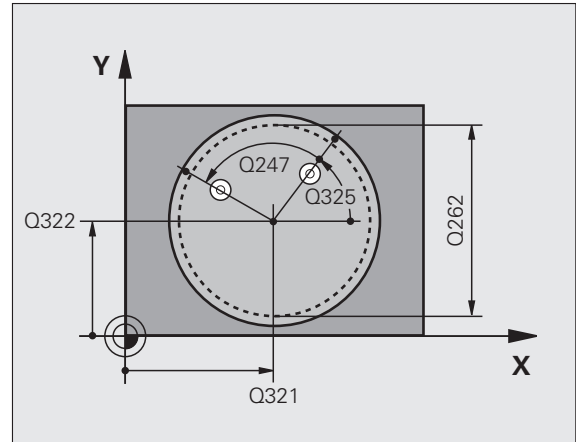

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量点数(4/3)Q423: 指定TNC用4个探测点还是3个探测点测量孔:
4: 用 4 个测量点 (标准设置)
3: 用 3 个测量点
- ▶ 运动类型? 直线 =0/ 圆弧 =1Q365: 定义运动路径功能, 确定刀具在 “ 运动至间隔高度 ” (Q301=1) 有效时在测量点间的运动方式。
0: 在两次加工间沿直线运动
1: 在两次加工间沿节圆运动

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 412 DATUM INSIDE CIRCLE
Q321=+50 ; 第一轴中心
Q322=+50 ; 第二轴中心
Q262=75 ; 名义直径
Q325=+0 ; 起始角
Q247=+60 ; 角度步长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20 ; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=12 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85 ; TS 轴的第一坐标
Q383=+50 ; TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ; TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点
Q423=4 ; 测量点数
Q365=1 ; 运动类型




15.7 原点在圆外 (循环 413, DIN/ISO: G413)

循环运行

探测循环 413 用于确定圆凸台的中心并将其定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”)，TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F) 探测第一触点。TNC 用编程起始角自动决定探测方向。
- 3 然后，使测头沿圆弧运动到测量高度或运动至下一起点 **2** 的间隔高度处并探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)，并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

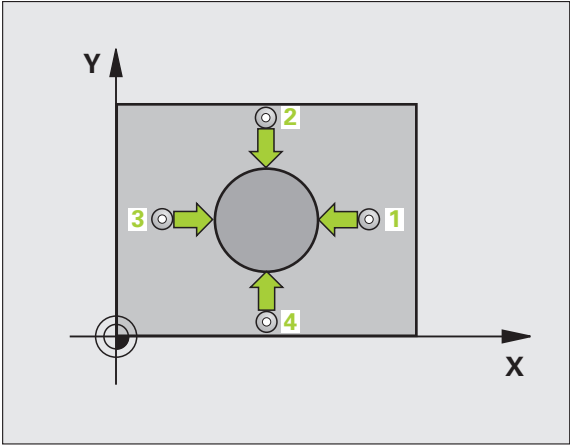

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	直径实际值

编程时注意：



碰撞危险！

为避免测头与工件碰撞，输入**较大**的凸台名义直径估计值。



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

角度增量 Q247 越小，TNC 计算原点的精度越低。最小输入值：5°。

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q321 (绝对值)：沿加工面参考轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q322 (绝对值)：沿加工面辅助轴的凸台中心。如果编程 Q322 = 0, TNC 将孔的中心对正正 Y 轴。如果编程 Q322 不等于 0, TNC 将孔中心对正名义位置。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262：凸台大约直径。输入的值应略大，不要过小。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q325 (绝对值)：加工面参考轴与第一触点间角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值)：两测量点间角度。角度步长的代数符号决定测头移向下个测量点的旋转方向 (- = 顺时针)。如果要探测圆弧而不是整圆，编程的角度步长必须小于 90 度。输入范围 -120.0000 至 120.0000
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值)：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301：定义测头在两测量点间的运动方式。
 0：在测量高度位置在两测量点间运动
 1：两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 表中原点号 Q305：输入 TNC 用于保存型腔中心坐标的原点表中的原点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于凸台中心。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值)：TNC 应设置凸台中心的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值)：TNC 应设置凸台中心的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303：用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中：
 -1：不允许用。如果读入老版程序，TNC 输入该值 (参见第 302 页 “保存计算的原点”)。
 0：将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 1：将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

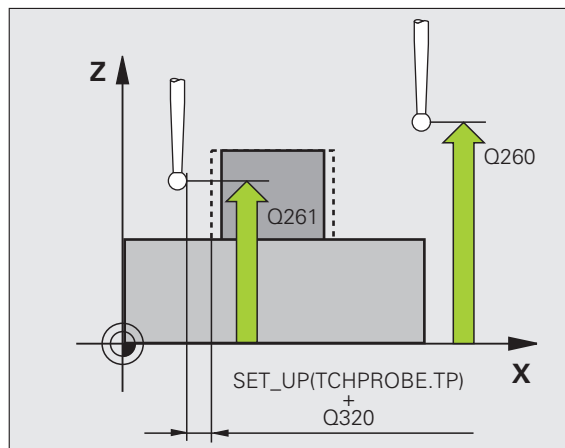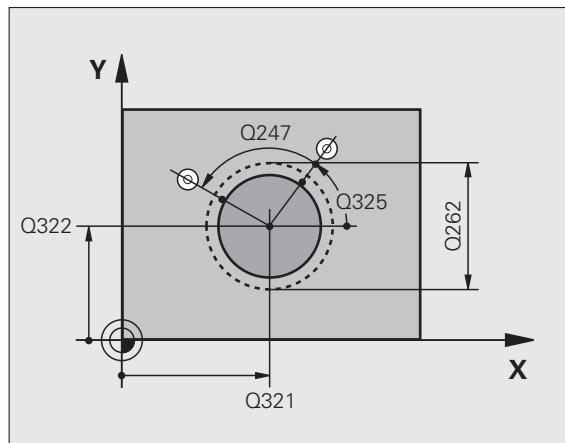

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。基本设置 = 0
- ▶ 测量点数(4/3)Q423: 指定TNC用4个探测点还是3个探测点测量凸台:
4: 用 4 个测量点 (标准设置)
3: 用 3 个测量点
- ▶ 运动类型? 直线 =0/ 圆弧 =1Q365: 定义运动路径功能, 确定刀具在 “ 运动至间隔高度 ” (Q301=1) 有效时在测量点间的运动方式。
0: 在两次加工间沿直线运动
1: 在两次加工间沿节圆运动

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE
Q321=+50; 第一轴中心
Q322=+50; 第二轴中心
Q262=75 ; 名义直径
Q325=+0 ; 起始角
Q247=+60; 角度步长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q305=15 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点
Q423=4 ; 测量点数
Q365=1 ; 运动类型





15.8 原点在外角 (循环 414, DIN/ISO: G414)

循环运行

探测循环 414 用于确定两条直线的交点并将其定义为原点。根据需要，TNC 也可以将交点输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”)，TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在第一触点 **1** (见右上图)。TNC 将测头沿相应运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F) 探测第一触点。TNC 用编程的第三测量点自动决定探测方向。
- 3 然后，测头运动至下一个起点位置 **2** 并探测第二位置。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用参数 Q303 和 Q305 确定的原点 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)，并将确定的角点坐标值保存在以下 Q 参数中。
- 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴的角点实际值
Q152	沿辅助轴的角点实际值

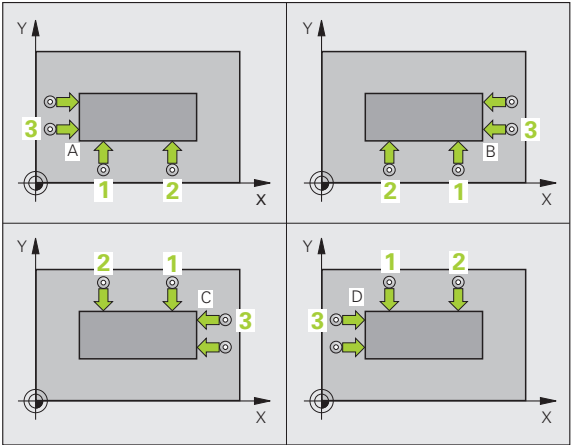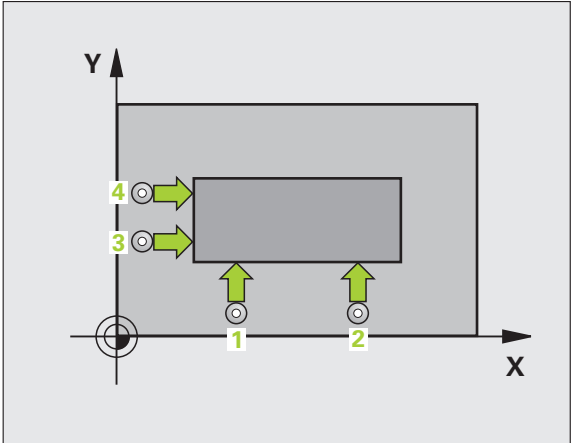

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

TNC 总是沿加工面辅助轴方向测量第一条直线。

通过定义测量点 **1** 和 **3** 的位置，可以确定 TNC 设置原点的角点（见右图和右下表）。



角点	X 轴坐标	Y 轴坐标
A	点 1 大于点 3	点 1 小于点 3
B	点 1 小于点 3	点 1 小于点 3
C	点 1 小于点 3	点 1 大于点 3
D	点 1 大于点 3	点 1 大于点 3

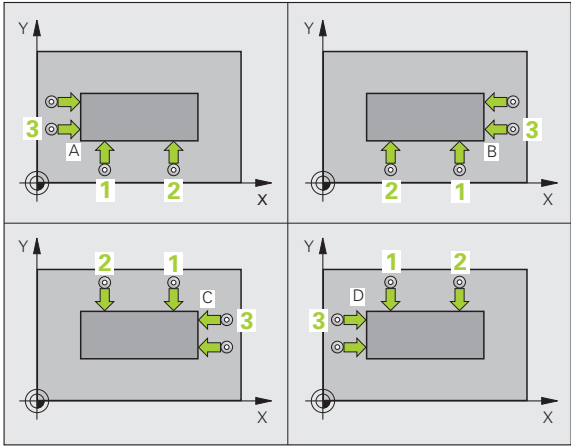

循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值) : 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值) : 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴间距 Q326 (增量值) : 加工面参考轴的第一和第二测量点间距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第三测量点 Q296 (绝对值) : 沿加工面参考轴的第三触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第三测量点 Q297 (绝对值) : 沿加工面辅助轴的第三触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴间距 Q327 (增量值) : 加工面辅助轴的第三和四测量点间距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值) : 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值) : 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值) : 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

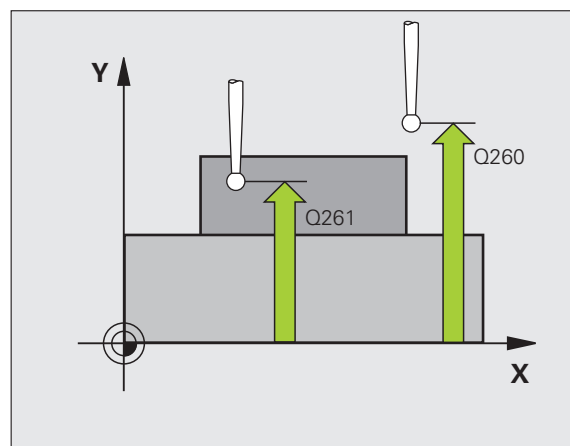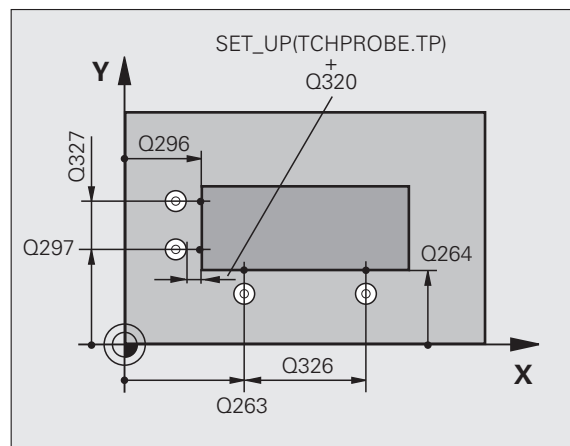

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 执行基本旋转 Q304: 用于确定 TNC 是否用基本旋转补偿工件不对正量:
0: 无基本旋转
1: 基本旋转
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 用于保存角点坐标的原点表 / 预设表中的原点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于角点上。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置角点的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置计算的角点的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
-1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “保存计算的原点”)。
0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 414 DATUM INSIDE CORNER
Q263=+37 ; 第一轴的第一点
Q264=+7 ; 第二轴的第一点
Q326=50 ; 第一轴的间距
Q296=+95; 第一轴的第三点
Q297=+25; 第二轴的第三点
Q327=45 ; 第二轴的间距
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q304=0 ; 基本旋转
Q305=7 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点




15.9 原点在角 （ 循环 415， DIN/ISO： G415 ）

循环运行

- 探测循环 415 用于确定两条直线的交点并将其定义为原点。根据需要，TNC 也可以将交点输入到原点表或预设表中。
- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在循环中定义的第一触点 1（见右上图）。TNC 将测头沿相应运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
 - 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。探测方向取决于标识角点的编号。
 - 3 然后，测头运动至下一个起点位置 2 并探测第二位置。
 - 4 TNC 将测头定位在起点 3 位置处，再定位在起点 4 位置处，探测第三和第四触点。
 - 5 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将确定的角点坐标值保存在以下 Q 参数中。
 - 6 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴的角点实际值
Q152	沿辅助轴的角点实际值

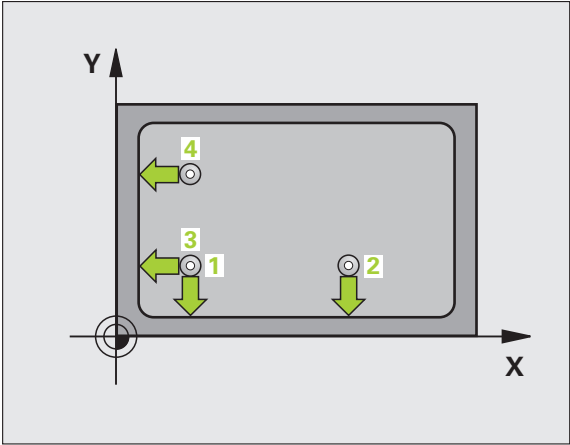

编程时注意:





循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

TNC 总是沿加工面辅助轴方向测量第一条直线。

循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值): 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴间距 Q326 (增量值): 加工面参考轴的第一和第二测量点间距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴间距 Q327 (增量值): 加工面辅助轴的第三和四测量点间距离。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 角点 Q308: TNC 将设置为原点的角点编号。输入范围 1 至 4
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

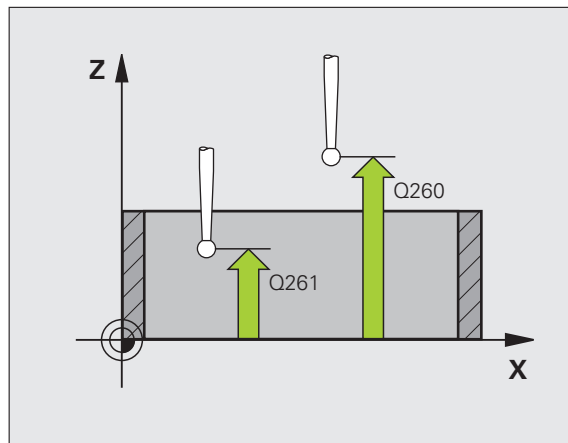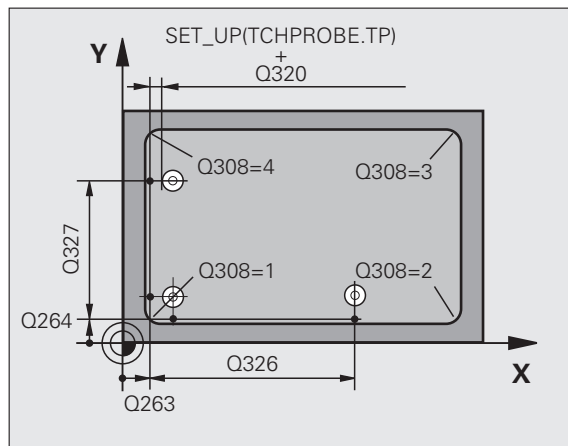

- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 执行基本旋转 Q304: 用于确定 TNC 是否用基本旋转补偿工件不对正量:
0: 无基本旋转
1: 基本旋转
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 用于保存角点坐标的原点表 / 预设表中的原点号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于角点上。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置角点的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置计算的角点的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
-1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “保存计算的原点”)。
0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

- ▶ 沿TS轴探测Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
0: 不设置测头轴的原点
1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 415 DATUM OUTSIDE CORNER
Q263=+37 ; 第一轴的第一点
Q264=+7 ; 第二轴的第一点
Q326=50 ; 第一轴的间距
Q296=+95; 第一轴的第三点
Q297=+25; 第二轴的第三点
Q327=45 ; 第二轴的间距
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q304=0 ; 基本旋转
Q305=7 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点




15.10 原点 在 圆心 （ 循环 416， DIN/ISO： G416 ）

循环运行

探测循环 416 用于确定螺栓孔圆的圆心并将其圆心定义为原点。根据需要，TNC 也可以将坐标值输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中设置值）将测头定位在第一孔 1 圆心处。
- 2 然后，测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第一孔中心。
- 3 测头返回安全高度，然后移至输入的位置处，作第二孔 2 的圆心。
- 4 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第二孔中心。
- 5 测头移回间隔高度，再移至第三孔 3 中心的输入位置处。
- 6 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第三孔中心。
- 7 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 8 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	螺栓孔圆直径实际值

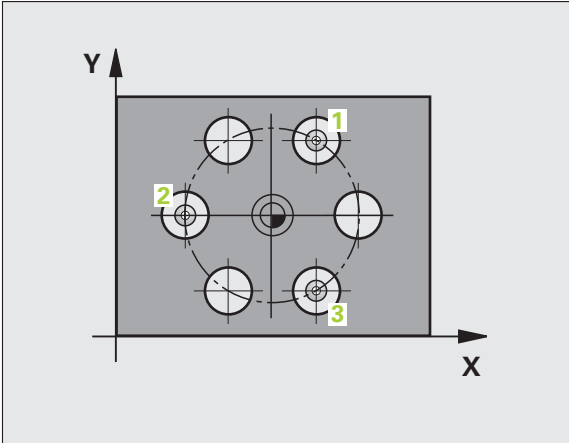

编程时注意:





循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值)：加工面参考轴螺栓孔圆 (名义值) 的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值)：加工面辅助轴螺栓孔圆 (名义值) 的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262：输入螺栓孔圆的近似直径。孔径越小，名义直径越精确。输入范围 -0 至 99999.9999
- ▶ 第一孔角度 Q291 (绝对值)：加工面上第一孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 第二孔角度 Q292 (绝对值)：加工面上第二孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 第三孔角度 Q293 (绝对值)：加工面上第三孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

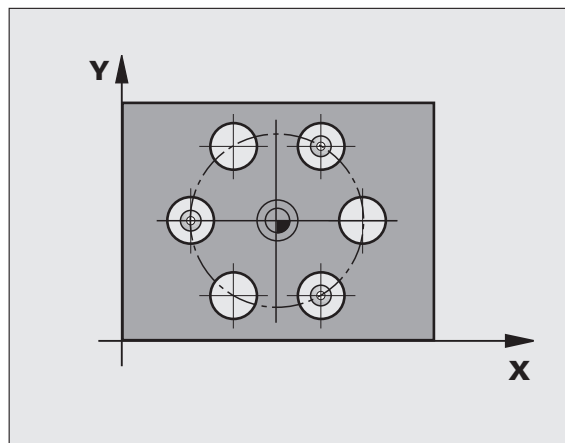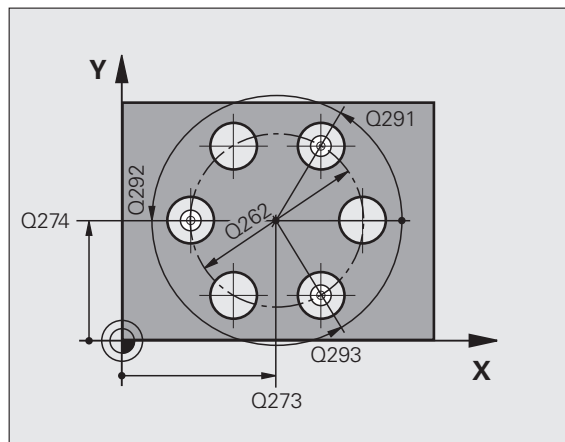

- ▶ 表中原点号 Q305: 输入TNC用于保存螺栓孔圆的圆心坐标在原点表 / 预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于螺栓孔圆的圆心上。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 应设置螺栓孔圆的圆心参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 应设置螺栓孔圆的圆心辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 - 1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)。
 - 0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 - 1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。
- ▶ 沿TS轴探测 Q381: 用于指定TNC是否也需要设置测头轴的原点:
 - 0: 不设置测头轴的原点
 - 1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表), 且只适用于沿探测轴探测原点时。输入范围 0 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER
Q273=+50; 第一轴中心
Q274=+50; 第二轴中心
Q262=90 ; 名义直径
Q291=+34; 第一孔的角度
Q292=+70; 第二孔的角度
Q293=+210; 第三孔的角度
Q261=-5 ; 测量高度
Q260=+20; 间隔高度
Q305=12 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85; TS 轴的第一坐标
Q383=+50; TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ; TS 轴的第三坐标
Q333=+1 ; 原点
Q320=0 ; 安全高度




15.11原点在测头轴（ 循环 417， DIN/ISO： G417 ）

循环运行

探测循环 417 用于测量测头轴上的任意一个坐标并将其定义为原点。
根据需要，TNC 也可以将被测坐标输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 将测头沿测头轴的正方向偏移一个安全距离。
- 2 然后，测头沿其轴移至起点 **1** 的输入坐标处并通过简单探测运动测量实际位置。
- 3 最后，TNC 将测头移回间隔高度和处理用循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”），并将实际值保存在以下 Q 参数中。

参数编号	含义
Q160	测量点的实际值

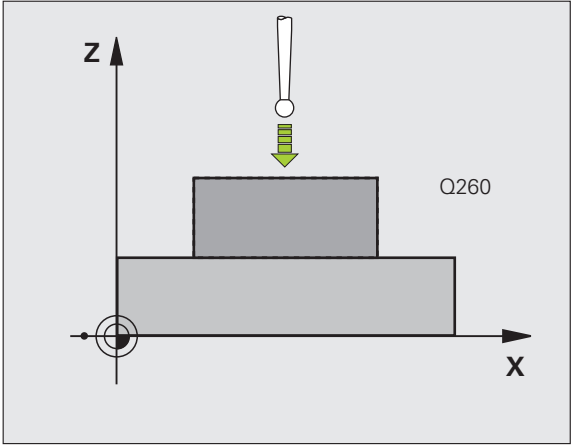

编程时注意：





循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
然后，TNC 设置该轴的原点。



循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值): 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第一测量点 Q294 (绝对值): 沿测头轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 表中原点号 Q305: 输入TNC保存坐标的原点表/预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于探测面上。输入范围 0 至 2999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333(绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 - 1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “保存计算的原点”)。
 - 0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 - 1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

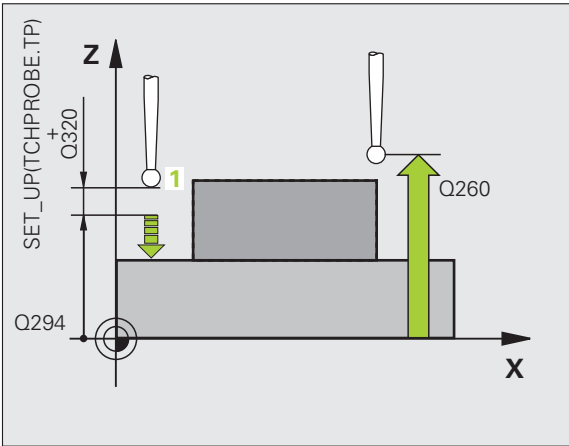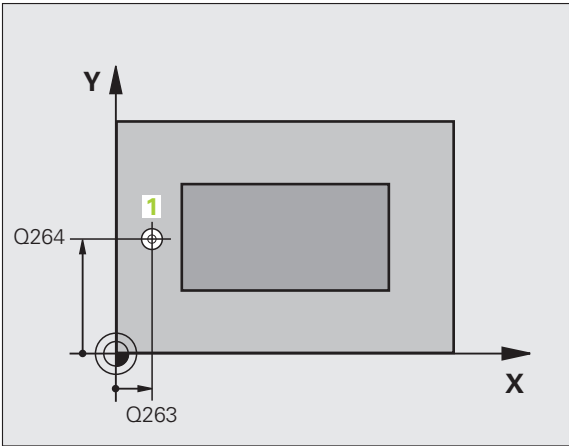

15.11 原点在测头轴 (循环 417, DIN/ISO: G417)

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS
Q263=+25; 第一轴的第一点
Q264=+25; 第二轴的第一点
Q294=+25; 第三轴的第三点
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+50; 间隔高度
Q305=0 ; 表中编号
Q333=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送




15.12 原点在 4 孔的中心（循环 418，DIN/ISO：G418）

循环运行

探测循环 418 用于计算两个对角孔连线的交点和将原点设置在该交点位置。根据需要，TNC 也可以将交点输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中设置值）将测头定位在第一孔 **1** 圆心处。
- 2 然后，测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第一孔中心。
- 3 测头返回安全高度，然后移至输入的位置处，作第二孔 **2** 的圆心。
- 4 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第二孔中心。
- 5 TNC 对孔 **3** 和 **4** 重复执行步骤 3 和 4。
- 6 最后 TNC 再将测头移回间隔高度处并处理根据循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点（参见第 302 页“保存计算的原点”）。TNC 用孔 **1/3** 和 **2/4** 圆心连线的交点计算原点并将实际值保存在以下 Q 参数中。
- 7 根据需要，TNC 继续沿测头轴通过另一次探测测量原点。

参数编号	含义
Q151	沿参考轴的交点实际值
Q152	沿辅助轴的交点实际值

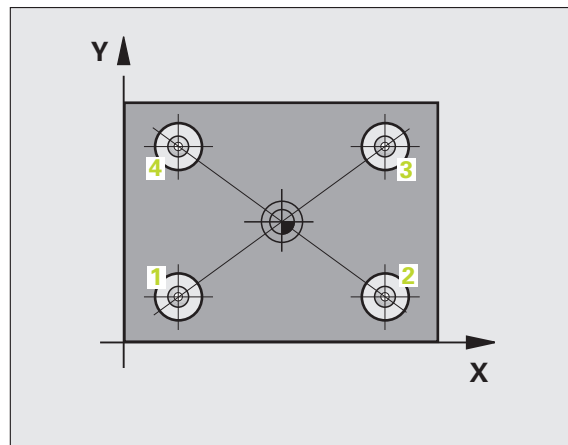

编程时注意:





循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

循环参数



- ▶ 第一轴的第一圆心 Q268 (绝对值): 沿加工面参考轴第一孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一圆心 Q269 (绝对值): 沿加工面辅助轴第一孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第一圆心 Q270 (绝对值): 沿加工面参考轴第二孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一圆心 Q271 (绝对值): 沿加工面辅助轴第二孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第一圆心 Q316 (绝对值): 沿加工面参考轴第三孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第三圆心 Q317 (绝对值): 沿加工面辅助轴第三孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第四圆心 Q318 (绝对值): 沿加工面参考轴第四孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第四圆心 Q319 (绝对值): 沿加工面辅助轴第四孔的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

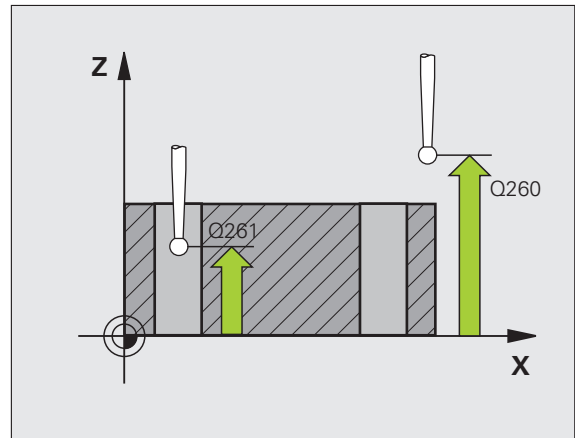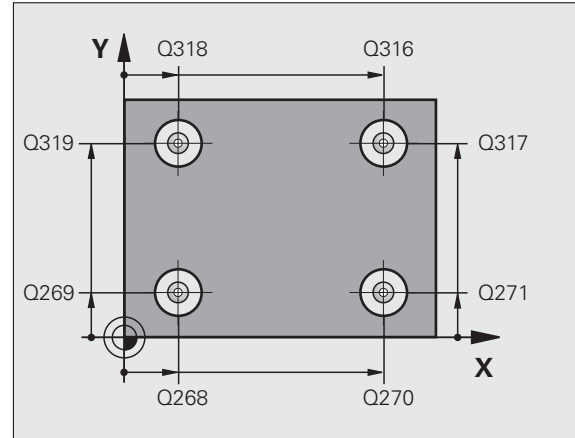

- ▶ 表中原点号 Q305: 输入 TNC 保存直线交点坐标的原点表 / 预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于连线的交点处。输入范围 0 至 2999
- ▶ 参考轴的新原点 Q331 (绝对值): TNC 用于设置计算的连线交点的参考轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 辅助轴的新原点 Q332 (绝对值): TNC 用于设置计算的连线交点的辅助轴坐标。默认设置值 = 0。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 - 1: 不允许用。如果读入老版程序, TNC 输入该值 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)。
 - 0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 - 1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。
- ▶ 沿 TS 轴探测 Q381: 用于指定 TNC 是否也需要设置测头轴的原点:
 - 0: 不设置测头轴的原点
 - 1: 设置测头轴的原点
- ▶ 探测 TS 轴: 第一轴坐标 Q382 (绝对值): 探测点沿加工面参考轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。
- ▶ 探测 TS 轴: 第二轴坐标 Q383 (绝对值): 探测点沿加工面辅助轴的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 探测 TS 轴: 第三轴坐标 Q384 (绝对值): 探测点在探测轴上的坐标, 该点将被设置为探测轴的原点。仅当 Q381 = 1 时有效。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ TS 轴的新原点 Q333 (绝对值): TNC 设置原点的沿测头轴的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 418 DATUM FROM 4 HOLES
Q268=+20; 第一轴第一中心
Q269=+25; 第二轴第一中心
Q270=+150; 第一轴第二中心
Q271=+25; 第二轴第二中心
Q316=+150; 第一轴第三中心
Q317=+85; 第二轴第三中心
Q318=+22; 第一轴第四中心
Q319=+80; 第二轴第四中心
Q261=-5 ; 测量高度
Q260=+10; 间隔高度
Q305=12 ; 表中编号
Q331=+0 ; 原点
Q332=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测
Q382=+85;TS 轴的第一坐标
Q383=+50;TS 轴的第二坐标
Q384=+0 ;TS 轴的第三坐标
Q333=+0 ; 原点




15.13 原点在一轴上 (循环 419, DIN/ISO: G419)

循环运行

探测循环 419 用于测量任意一个轴的任意一个坐标并将其定义为原点。根据需要，TNC 也可以将被测坐标输入到原点表或预设表中。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”)，TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 1。TNC 将测头沿编程探测方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后，测头移至编程测量高度处并通过简单探测运动测量实际位置。
- 3 最后 TNC 再将测头移回间隔高度处并处理根据循环参数 Q303 和 Q305 确定的原点 (参见第 302 页 “ 保存计算的原点 ”)。

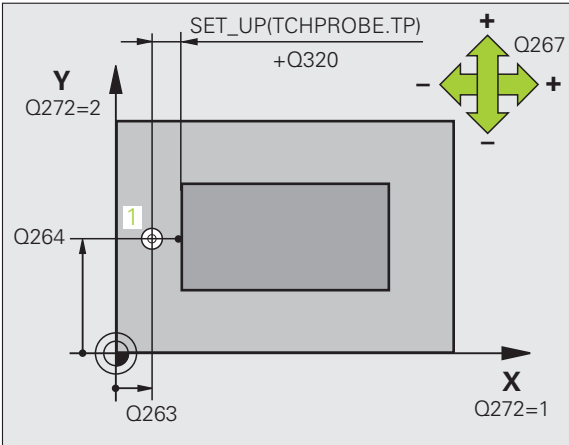

编程时注意:



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
如果连续多次用循环 419 在预设表中保存一个以上轴的原点，每次执行循环 419 后必须用循环 419 激活最后写入的预设点号 (如果改写当前的预设点不需要该操作)。





循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263（绝对值）：沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264（绝对值）：沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261（绝对值）：进行测量的沿测头轴的球头中心（= 触点）坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320（增量值）：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP（探测表）。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260（绝对值）：避免测头与工件（卡具）发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量轴（1...3: 1= 参考轴）Q272：被测轴：
 - 1: 参考轴 = 测量轴
 - 2: 辅助轴 = 测量轴
 - 3: 测头轴 = 测量轴

轴配置		
当前测头轴： Q272= 3	相应参考轴： Q272 = 1	相应辅助轴： Q272 = 2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

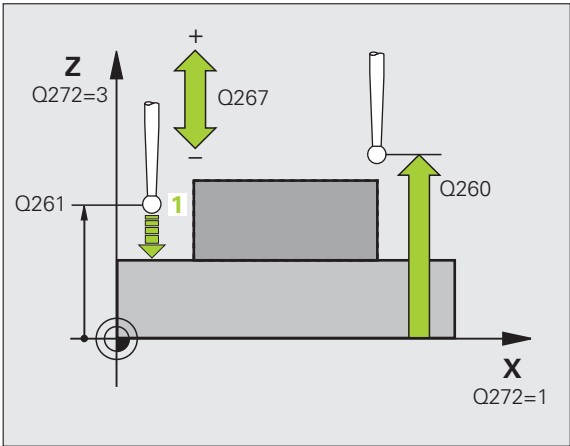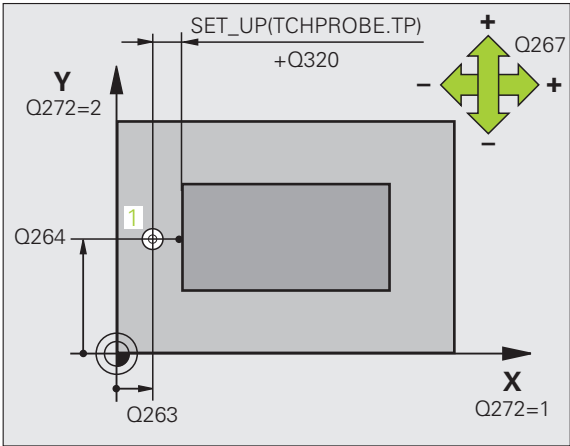


- ▶ 运动方向 Q267: 测头接近工件的方向:
 - 1:负运动方向
 - +1:正方向运动
- ▶ 表中原点号Q305: 输入TNC保存坐标的原点表/预设表中的编号。如果输入 Q305=0, TNC 自动设置显示值使新原点位于探测面上。输入范围 0 至 2999
- ▶ 新原点 Q333 (绝对值): TNC 用于设置原点的坐标。默认设置值 = 0。输入范围: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量值传送 (0, 1) Q303: 用于指定将确定的原点保存在原点表中还是预设表中:
 - 1: 不允许用。参见第 302 页的 " 保存计算的原点 "
 - 0: 将确定的原点写入当前原点表中。参考系统为当前工件坐标系。
 - 1: 将确定的原点写入预设表中。参考系统为机床坐标系 (REF 系统)。

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 419 DATUM IN ONE AXIS
Q263=+25; 第一轴的第一点
Q264=+25; 第二轴的第一点
Q261=+25; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+50; 间隔高度
Q272=+1 ; 测量轴
Q267=+1 ; 运动方向
Q305=0 ; 表中编号
Q333=+0 ; 原点
Q303=+1 ; 测量值传送



举例：将原点设置在圆弧的中心和工件上表面

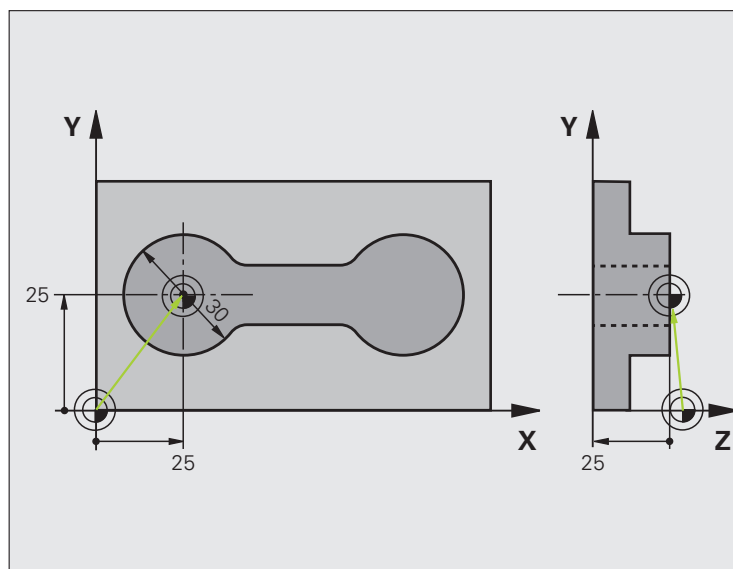

0 BEGIN PGM CYC413 MM

1 TOOL CALL 69 Z


调用刀具 0 定义测头轴

2 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE	
Q321=+25; 第一轴中心	圆心: X 轴坐标
Q322=+25; 第二轴中心	圆心: Y 轴坐标
Q262=30 ;名义直径	圆直径
Q325=+90; 起始角	第一触点的极坐标角度
Q247=+45; 角度步长	计算起点 2 至 4 的角度步长
Q261=-5 ; 测量高度	进行测量的测头轴坐标
Q320=2 ; 安全高度	累加至 SET_UP 列的安全高度
Q260=+10; 间隔高度	测头沿测头轴运动不发生碰撞的高度
Q301=0 ; 移至安全高度	在两测量点间不运动到安全高度位置
Q305=0 ; 表中编号	设置显示值
Q331=+0 ; 原点	将 X 轴显示值设置为 0
Q332=+10; 原点	将 Y 轴显示值设置为 10
Q303=+0 ; 测量值传送	无作用, 因为是设置的显示值
Q381=1 ; 沿 TS 轴探测	也设置测头轴的原点
Q382=+25;TS 轴的第一坐标	触点的 X 轴坐标
Q383=+25;TS 轴的第二坐标	触点的 Y 轴坐标
Q384=+25;TS 轴的第三坐标	触点的 Z 轴坐标
Q333=+0 ; 原点	将 Z 轴显示值设置为 0
Q423=4 ; 测量点数	4 次探测测量圆
Q365=0 ; 运动类型	两个测量点间沿圆弧运动
3 CALL PGM 35K47	零件程序调用
4 END PGM CYC413 MM	



举例：将原点设置在工件上表面和螺栓孔圆的圆心

被测螺栓孔将被写入预设表中，供以后使用。

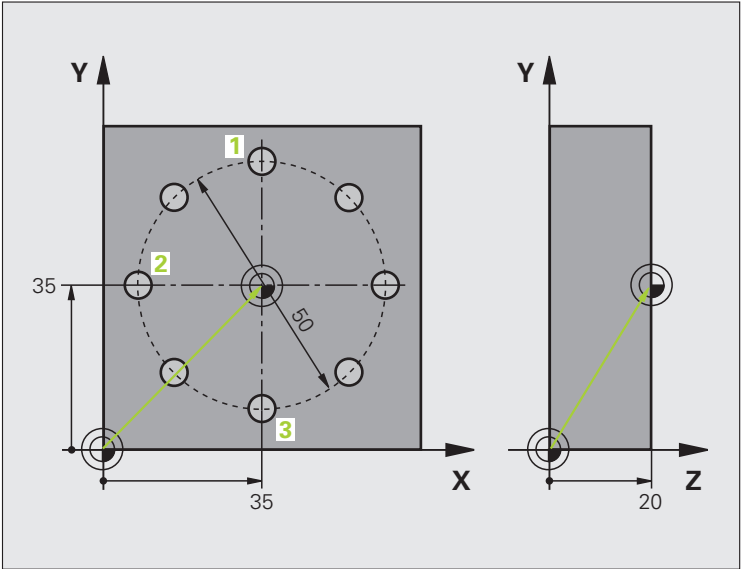


0 BEGIN PGM CYC416 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	调用刀具 0 定义测头轴
2 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS	设置测头轴原点的循环定义
Q263=+7.5; 第一轴的第一点	触点：X 轴坐标
Q264=+7.5; 第二轴的第一点	触点：Y 轴坐标
Q294=+25; 第三轴的第三点	触点：Z 轴坐标
Q320=0 ; 安全高度	累加至 SET_UP 列的安全高度
Q260=+50; 间隔高度	测头沿测头轴运动不发生碰撞的高度
Q305=1 ; 表中编号	将 Z 轴坐标写入第一行
Q333=+0 ; 原点	将测头轴设置为 0
Q303=+1 ; 测量值传送	将相对机床坐标系（REF 系统）计算得到的原点保存在预设表“PRESET.PR”中。



3 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER	
Q273=+35; 第一轴中心	螺栓孔圆的圆心：X 轴坐标
Q274=+35; 第二轴中心	螺栓孔圆的圆心：Y 轴坐标
Q262=50 ; 名义直径	螺栓孔圆的直径
Q291=+90; 第一孔的角度	第一孔中心 1 的极坐标角度
Q292=+180; 第二孔的角度	第二孔中心 2 的极坐标角度
Q293=+270; 第三孔的角度	第三孔中心 3 的极坐标角度
Q261=+15; 测量高度	进行测量的测头轴坐标
Q260=+10; 间隔高度	测头沿测头轴运动不发生碰撞的高度
Q305=1 ; 表中编号	将螺栓孔圆的中心（X 和 Y）输入在第一行中
Q331=+0 ; 原点	
Q332=+0 ; 原点	
Q303=+1 ; 测量值传送	将相对机床坐标系（REF 系统）计算得到的原点保存在预设表“PRESET.PR”中。
Q381=0 ; 沿 TS 轴探测	不设置测头轴的原点
Q382=+0 ; TS 轴的第一坐标	无作用
Q383=+0 ; TS 轴的第二坐标	无作用
Q384=+0 ; TS 轴的第三坐标	无作用
Q333=+0 ; 原点	无作用
Q320=0 ; 安全高度	累加至 SET_UP 列的安全高度
4 CYCL DEF 247 原点设置	用循环 247 激活新预设点
Q339=1 ; 原点编号	
6 CALL PGM 35KLZ	零件程序调用
7 END PGM CYC416 MM	





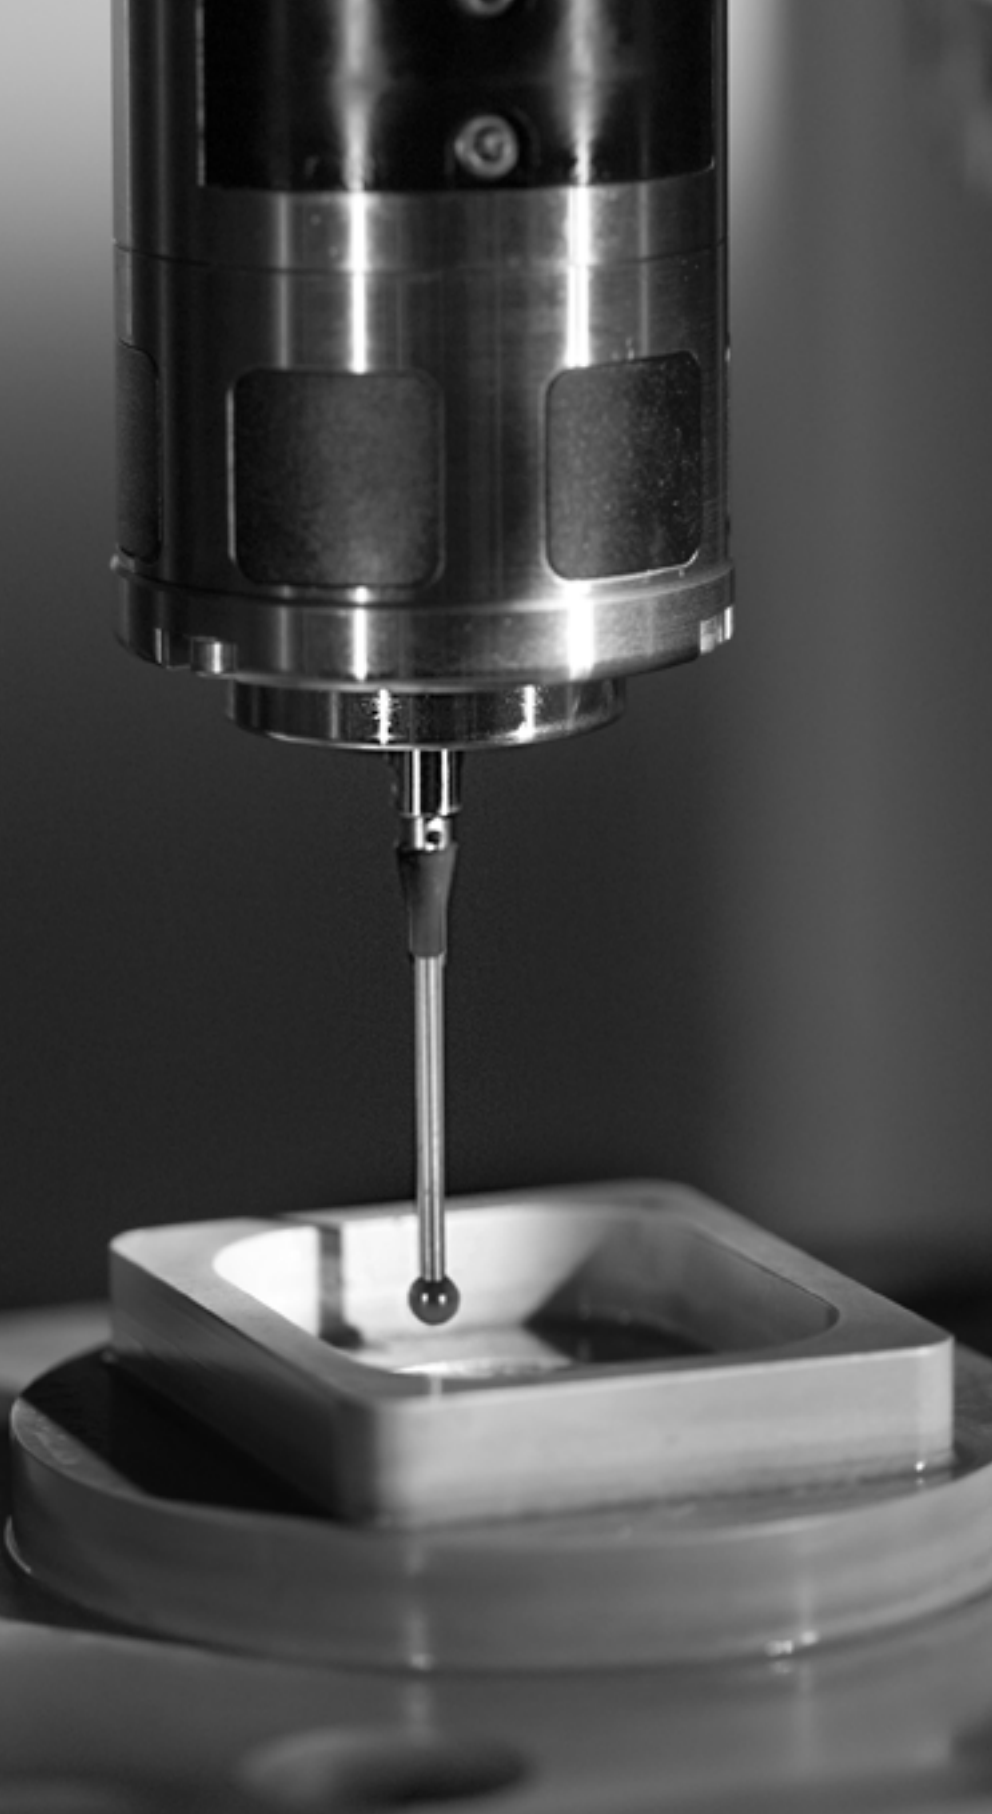

16

探测循环：自动检查工件



16.1 基础知识

概要



碰撞危险！

执行探测循环时，不允许有工作中的坐标变换循环（循环 7（原点平移），循环 8（镜像），循环 10（旋转），循环 11 和 26（缩放）和循环 19（加工面或 3D-ROT）。



为使用 3-D 测头，机床制造商必须对 TNC 系统进行特别设置。

TNC 提供 12 个用于自动测量工件的循环。

循环	软键	页
循环 0（参考面）测量所选轴的坐标		页 355
循环 1（极坐标原点面）测量探测方向上的一个点		页 356
循环 420（测量角）测量加工面上的角度		页 358
循环 421（测量孔）测量孔的位置和直径		页 360
循环 422（测量外圆）测量圆弧凸台位置和直径		页 363
循环 423（测量矩形内尺寸）测量矩形型腔位置，长度和宽度		页 366
循环 424（测量矩形外尺寸）测量矩形凸台位置，长度和宽度		页 369
循环 425（测量内宽度）（第二软键行）测量槽宽		页 373
循环 426（测量凸台宽度）（第二软键行）测量凸台宽度		页 376
循环 427 测量坐标（第二软键行）测量所选轴的任意一个坐标		页 379
循环 430 测量螺栓孔圆（第二软键行）测量螺栓孔圆的位置和直径		页 382
循环 431 测量平面（第二软键行）测量平面的 A 轴和 B 轴角度		页 386



记录测量结果

自动测量工件的所有循环（不包括循环 0 和 1）都可以用 TNC 系统记录测量结果。在相应探测循环中，使 TNC

- 将测量日志保存在文件中。
- 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。
- 不创建测量日志。

如果将测量日志保存为文件，默认情况下 TNC 将测量结果保存为文本文件并存放在 TNC:\ 目录下。



如需通过数据接口输出测量日志，用海德汉公司的数据传输软件——TNCremo。

举例：探测循环 421 的测量日志：

探测循环 421（测量孔）的测量日志

Date: 30-06-2005

Time: 6:55:04

Measuring program: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

Nominal values:Center in reference axis: 50.0000

Center in minor axis: 65.0000

Diameter: 12.0000

Given limit values:Maximum dimension for center in reference axis:

50.1000 Minimum limit for center in reference axis: 49.9000

Maximum limit for center in minor axis: 65.1000

Minimum limit for center in minor axis: 64.9000

Maximum dimension for hole: 12.0450

Minimum dimension for hole: 12.0000

Actual values:Center in reference axis: 50.0810

Center in minor axis: 64.9530

Diameter: 12.0259

Deviations:Center in reference axis: 0.0810

Center in minor axis: -0.0470

Diameter: 0.0259

Further measuring results: Measuring height: -5.0000

测量日志结束

测量结果保存在 Q 参数中

TNC 将相应探测循环的测量结果保存在全局有效的 Q 参数 Q150 至 Q160 中。偏离名义值的偏差保存在参数 Q161 至 Q166 中。注意测量结果参数表中提供每个循环的说明。

循环定义期间，TNC 还用帮助图形显示相应循环的结果参数（见右上图）。高亮的结果参数属于输入类参数。

结果分类

有些循环需要通过全局有效的 Q 参数 Q180 至 Q182 查询测量结果状态：


结果分类	参数值
测量结果在公差范围内	Q180 = 1
需要修复	Q181 = 1
报废	Q182 = 1

只要测量结果超出公差范围，TNC 将设置修复或报废标志。为确定测量结果是否超出公差范围，检查测量日志或比较相应测量结果（Q150 至 Q160）与其极限值。

循环 427 中 TNC 假定测量外尺寸（凸台）。但是，如果输入正确最大和最小尺寸和探测方向，可以修正测量状态。



如果未定义任何公差值或最大 / 最小尺寸，TNC 也设置状态标志。

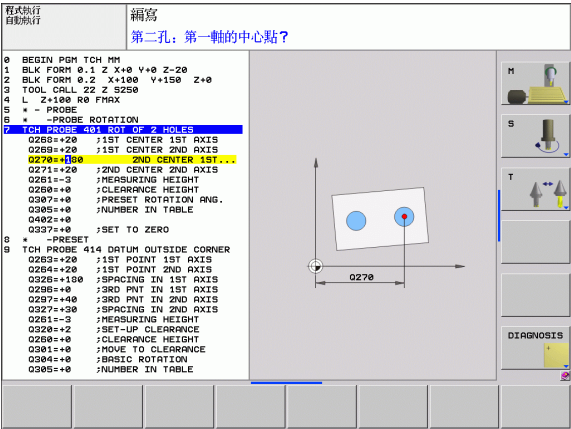

公差监测

大多数工件检查的循环都可使 TNC 执行公差监测任务。为此需要在循环定义期间定义必要的极限值。如果不需要监测公差，只需将监测参数设为 0（默认值）。

刀具监测

有些工件检查循环也可以使 TNC 监测刀具。TNC 监测以下情况

- 因为刀具半径偏离名义值（Q16x 中的值），所以必须进行补偿。
- 偏离名义值（Q16x 中的值）的偏差大于刀具破损公差。

刀具补偿



该功能只适用于：

- 如果刀具表有效。
- 如果在循环中开启了刀具监测功能（输入刀具名或 Q330 不等于 0）。用软键选择刀具名输入。TNC 不再显示右单引号。

如果执行多次补偿测量，TNC 还将相应偏差测量值保存在刀具表中。

TNC 总是用刀具表 DR 列的数据补偿刀具半径，包括测量偏差值在给定公差范围内时。在 NC 程序中通过参数 Q181 可以查看是否需要执行修复加工（Q181=1：必须执行修复加工）。

循环 427：

- 如果当前加工面的轴被定义为测量轴（Q272 = 1 或 2），TNC 如上述说明补偿刀具半径。TNC 用定义的运动方向（Q267）决定补偿方向。
- 如果将测头轴定义为测量轴（Q272 = 3），TNC 补偿刀具长度。

刀具破损监测



该功能只适用于：

- 如果刀具表有效。
- 如果在循环中开启了刀具监测功能（输入 Q330 不等于 0）。
- 如果刀具表中刀具号的破损公差“RBREAK”（破损）输入值大于 0（参见《用户手册》5.2 节“刀具数据”部分）。

如果被测偏差大于刀具破损公差，TNC 将输出错误信息并停止程序运行。同时，该刀将在刀具表中被停用（列 TL = L）。


测量结果的参考系统

TNC 将所有测量结果全部传给结果参数和当前坐标系统的协议文件，或根据情况转换成平移的及 / 或倾斜的坐标系。

16.2 参考面 (循环 0, DIN/ISO: G55)

循环运行

- 1 测头以快移速度 (FMAX 列中的设置值) 运动至循环编程起点位置 1。
- 2 然后, 测头用探测进给速率执行探测过程 (F 列)。在循环中定义探测方向。
- 3 TNC 保存位置后, 测头退回到起点位置处并将被测坐标保存在 Q 参数中。TNC 还将测头在发出触发信号时的位置坐标值保存在参数 Q115 至 Q119 中。这些参数中保存的数值, TNC 不考虑探针长度和半径因素。

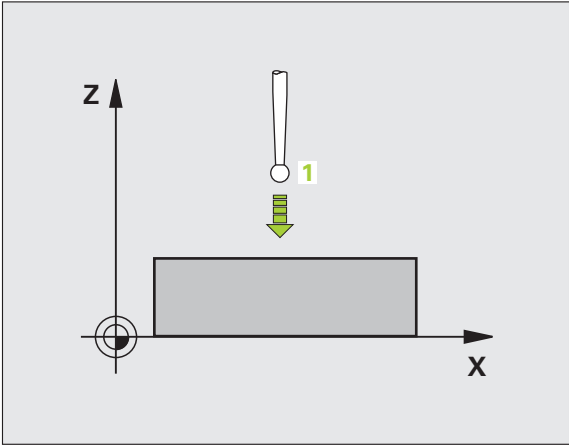

编程时注意:



碰撞危险!

接近编程的预定位点时必须预定位测头, 避免碰撞。

循环参数



- ▶ 结果的参数编号: 输入用于保存坐标值的 Q 参数编号。输入范围 0 至 1999
- ▶ 探测轴 / 探测方向: 用轴选键或字母键盘输入探测轴和探测方向代数符号。用 ENT 键确认输入信息。输入范围: 全部 NC 轴
- ▶ 名义位置值: 用轴选键或字母键盘输入进行探测所需预定位点的全部名义坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 要结束输入, 按下 END 键。

举例: NC 程序段

```
67 TCH PROBE 0.0 REF. PLANE Q5 X-
```

```
68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5
```




16.3 极坐标参考面（循环 1）

循环运行

探测循环 1 用于测量工件上的任意方向的任何位置。

- 1 测头以快移速度（FMAX 列中的设置值）运动至循环编程起点位置 **1**。
- 2 然后，测头用探测进给速率执行探测过程（F 列）。探测期间，TNC 沿 2 个坐标轴轴（取决于探测角度）联动。扫描方向由循环中输入的极坐标角度确定。
- 3 TNC 保存位置后，测头返回起点。TNC 还将测头发出的触发信号时的位置坐标值保存在参数 Q115 至 Q119 中。

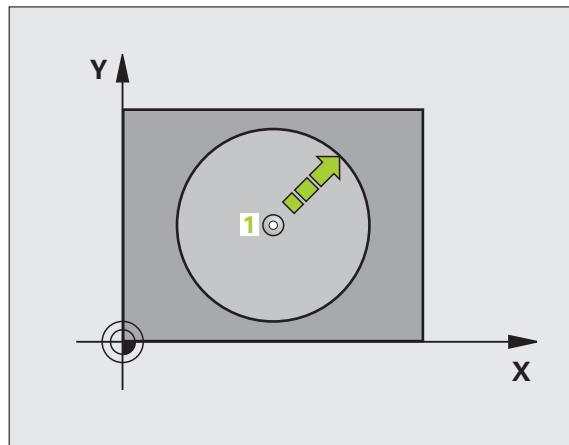

编程时注意：



碰撞危险！

接近编程的预定位点时必须预定位测头，避免碰撞。



循环中定义的探测轴决定探测面：

探测轴 X：X/Y 平面

探测轴 Y：Y/Z 平面

探测轴 Z：Z/X 平面

循环参数



- ▶ 探测轴：用轴选键或字母键盘输入测头轴。用 ENT 键确认输入信息。输入范围：X，Y 或 Z
- ▶ 探测角度：从测头轴到测头运动方向的角度测量值。输入范围 -120.0000 至 180.0000
- ▶ 名义位置值：用轴选键或字母键盘输入进行探测所需预定位点的全部名义坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 要结束输入，按下 END 键。

举例：NC 程序段

67 TCH PROBE 1.0 POLAR REFERENCE PLANE

68 TCH PROBE 1.1 X ANGLE: +30

69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z-5




16.4 测量角度 (循环 420, DIN/ISO: G420)

循环运行

探测循环 420 测量工件上任何平面相对加工面参考轴的角度。

- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”), TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 将测头沿定义运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后, 测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F) 探测第一触点。
- 3 然后, 测头运动至下一个起点位置 **2** 并探测第二位置。
- 4 TNC 再将测头移回间隔高度处并将角度测量值保存在以下 Q 参数中:

参数编号	含义
Q150	角度测量值为相对加工面参考轴的角度。

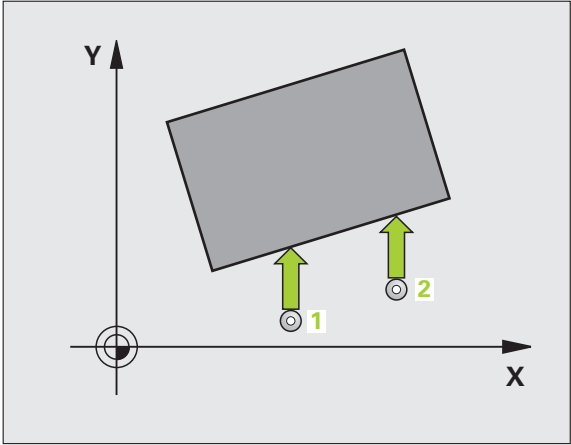

编程时注意:




循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

如果测头轴 = 测量轴和被测角度为围绕 A 轴旋转, 使 **Q263** 等于 **Q265**; 如果被测角度为围绕 B 轴旋转, 使 **Q263** 不等于 **Q265**。


循环参数



- ▶ **第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值)**: 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值)**: 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一轴的第二测量点 Q265 (绝对值)**: 沿加工面参考轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二轴的第二测量点 Q266 (绝对值)**: 沿加工面辅助轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **测量轴 Q272**: 被测轴:
 - 1:参考轴 = 测量轴
 - 2:辅助轴 = 测量轴
 - 3:测头轴 = 测量轴

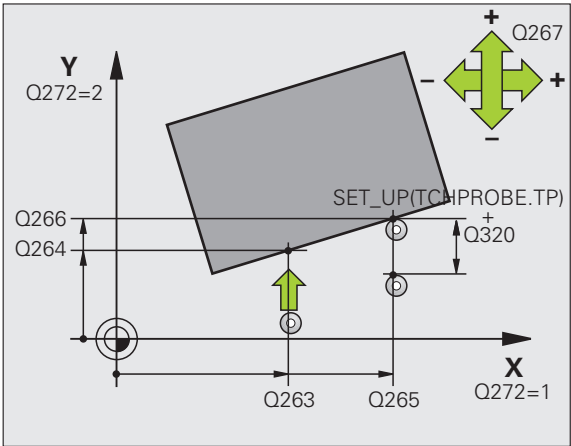

- ▶ **运动方向 1Q267**: 测头接近工件的方向:
-1:负运动方向
+1:正方向运动
- ▶ **测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)**: 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **安全高度 Q320 (增量值)**: 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 **SET_UP** (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **间隔高度 Q260 (绝对值)**: 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **移至间隔高度 Q301**: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ **测量日志 Q281**: 确定 TNC 是否创建测量日志;
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR420.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。

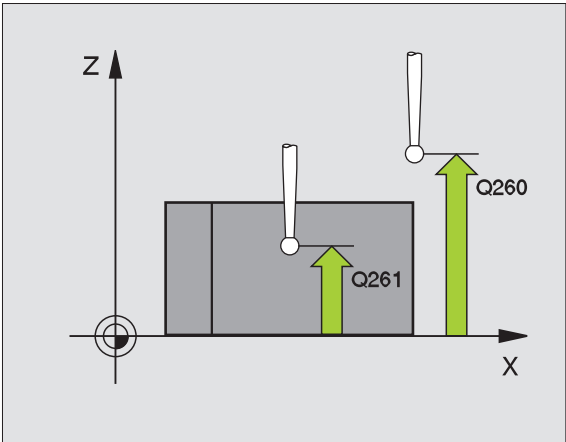

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 420 MEASURE ANGLE
Q263=+10; 第一轴的第一点
Q264=+10; 第二轴的第一点
Q265=+15; 第一轴的第二点
Q266=+95; 第二轴的第二点
Q272=1 ; 测量轴
Q267=-1 ; 运动方向
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+10; 间隔高度
Q301=1 ; 移至安全高度
Q281=1 ; 测量日志



16.5 测量孔（循环 421，DIN/ISO：G421）

循环运行

探测循环 421 用于测量孔（或圆弧型腔）的中心和直径。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。


- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。TNC 用编程起始角自动决定探测方向。
- 3 然后，使测头沿圆弧运动到测量高度或运动至下一起点 **2** 的间隔高度处并探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	直径实际值
Q161	参考轴中心位置的偏差
Q162	辅助轴中心位置的偏差
Q163	与直径的偏差

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
角度越小，TNC 计算孔尺寸的精度越低。最小输入值：
5°。

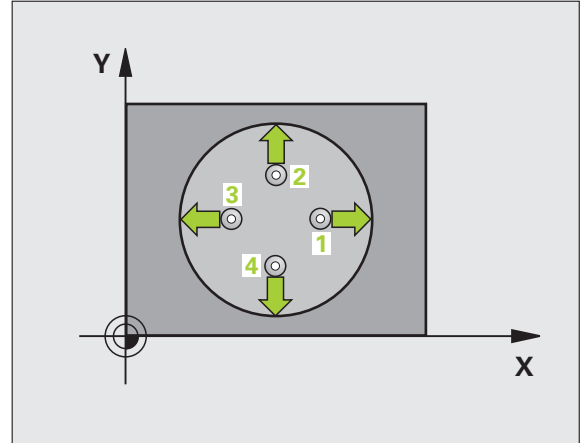


循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值): 加工面参考轴孔的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值): 孔沿加工面辅助轴的中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262: 输入孔的直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q325 (绝对值): 加工面参考轴与第一触点间角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值): 两测量点间角度。角度步长的代数符号决定旋转方向 (负值 = 顺时针)。如果要探测圆弧而不是整圆, 编程的角度步长必须小于 90 度。输入范围: - 120.0000 至 120.0000

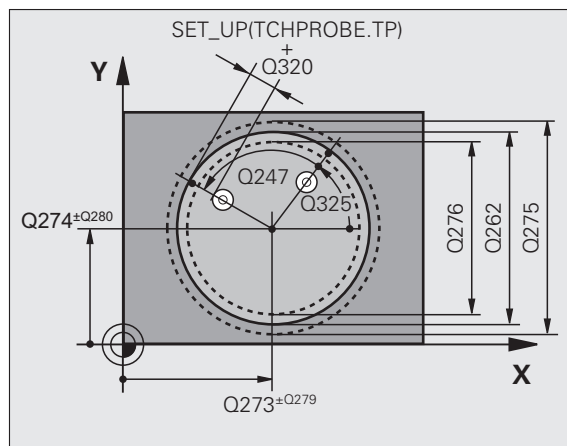

- ▶ 测头轴的测量高度 Q261（绝对值）：进行测量的沿测头轴的球头中心（= 触点）坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320（增量值）：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP（探测表）。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260（绝对值）：避免测头与工件（卡具）发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301：定义测头在两测量点间的运动方式。
0：在测量高度位置在两测量点间运动
1：两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 孔的最大极限尺寸 Q275：孔（圆弧型腔）的最大允许尺寸。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 孔的最小极限尺寸 Q276：孔（圆弧型腔）的最小允许尺寸。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴中心的公差 Q279：沿加工面参考轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心的公差 Q280：沿加工面辅助轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量日志 Q281：确定 TNC 是否创建测量日志：
0：不创建测量日志。
1：创建测量日志：默认情况时，TNC 将 **日志文件 TCHPR421.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2：中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309：用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息：
0：不停止程序运行，无出错信息
1：程序停止运行，输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330：确定 TNC 是否监测刀具（参见第 354 页“刀具监测”）。输入范围：0 至 32767.9，或者 16 个以内字符的刀具名
0：监测功能非有效
>0：刀具表“TOOL.T”中的刀具号
- ▶ 测量点数(4/3)Q423：指定TNC用4个探测点还是3个探测点测量凸台：
4：用 4 个测量点（标准设置）
3：用 3 个测量点
- ▶ 运动类型？直线 =0/ 圆弧 =1Q365：定义运动路径功能，确定刀具在“运动至间隔高度”（Q301=1）有效时在测量点间的运动方式。
0：在两次加工间沿直线运动
1：在两次加工间沿节圆运动

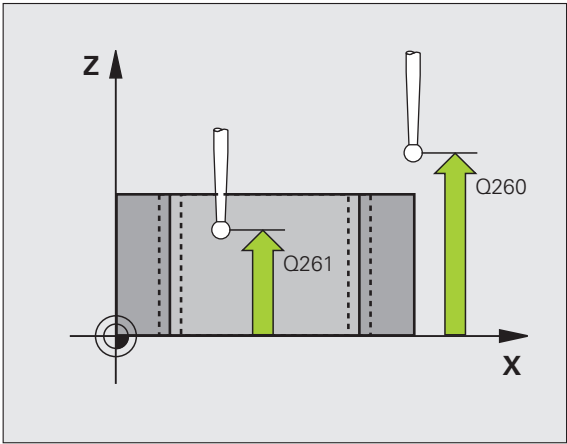

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 421 MEASURE HOLE
Q273=+50; 第一轴中心
Q274=+50; 第二轴中心
Q262=75 ;名义直径
Q325=+0 ;起始角
Q247=+60; 角度步长
Q261=-5 ;测量高度
Q320=0 ;安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=1 ;移至安全高度
Q275=75.12; 上限
Q276=74.95; 下限
Q279=0.1 ;第一中心公差
Q280=0.1 ;第二中心公差
Q281=1 ;测量日志
Q309=0 ;出错时程序停止
Q330= ;刀具
Q423=4 ;测量点数
Q365=1 ;运动类型



16.6 测量外圆（循环 422，DIN/ISO：G422）

循环运行

探测循环 422 用于测量圆弧凸台的中心和直径。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快速移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。TNC 用编程起始角自动决定探测方向。
- 3 然后，使测头沿圆弧运动到测量高度或运动至下一起点 **2** 的间隔高度处并探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：


参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	直径实际值
Q161	参考轴中心位置的偏差
Q162	辅助轴中心位置的偏差
Q163	与直径的偏差

编程时注意：



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。


角度越小，TNC 计算凸台尺寸的精度越低。最小输入值：5°

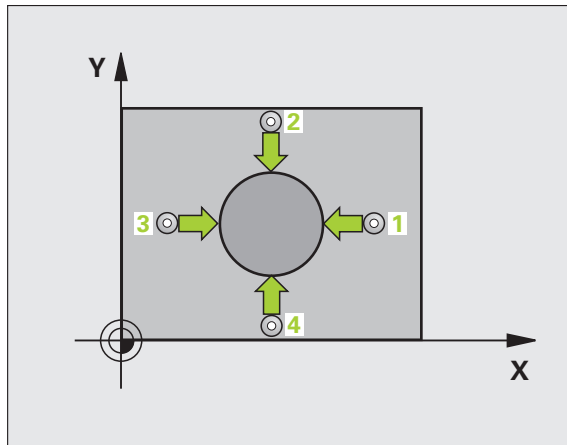


循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值)：沿加工面参考轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值)：沿加工面辅助轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262：输入凸台的直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 起始角 Q325 (绝对值)：加工面参考轴与第一触点间角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 角度步长 Q247 (增量值)：两测量点间角度。角度步长的代数符号决定旋转方向 (负值 = 顺时针)。如果要探测圆弧而不是整圆，编程的角度步长必须小于 90 度。输入范围：- 120.0000 至 120.0000

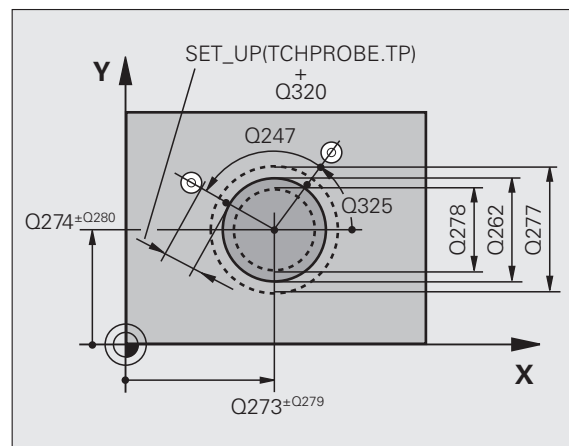

- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值) : 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值) : 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值) : 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 凸台的最大极限尺寸 Q277: 凸台的最大允许直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 凸台的最小极限尺寸 Q278: 凸台的最小允许直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴中心的公差 Q279: 沿加工面参考轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心的公差 Q280: 沿加工面辅助轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR422.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
0: 不停止程序运行, 无出错信息
1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定 TNC 是否监测刀具 (参见第 354 页 “ 刀具监测 ”): 输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表 “TOOL.T” 中的刀具号
- ▶ 测量点数(4/3)Q423: 指定TNC用4个探测点还是3个探测点测量凸台:
4: 用 4 个测量点 (标准设置)
3: 用 3 个测量点
- ▶ 运动类型? 直线 =0/ 圆弧 =1Q365: 定义运动路径功能, 确定刀具在 “ 运动至间隔高度 ” (Q301=1) 有效时在测量点间的运动方式。
0: 在两次加工间沿直线运动
1: 在两次加工间沿节圆运动

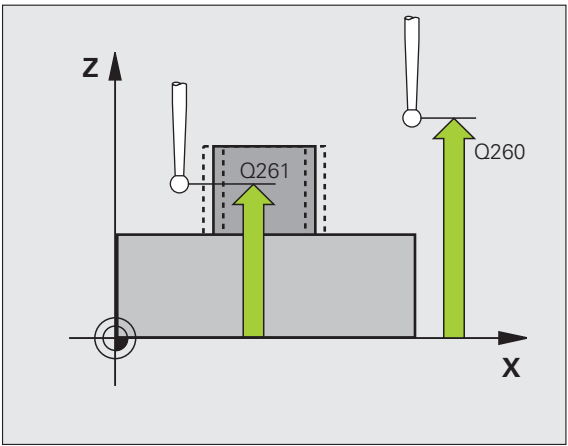

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE
Q273=+50; 第一轴中心
Q274=+50; 第二轴中心
Q262=75 ; 名义直径
Q325=+90; 起始角
Q247=+30; 角度步长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+10; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q275=35.15; 上限
Q276=34.9; 下限
Q279=0.05; 第一中心公差
Q280=0.05; 第二中心公差
Q281=1 ; 测量日志
Q309=0 ; 出错时程序停止
Q330= ; 刀具
Q423=4 ; 测量点数
Q365=1 ; 运动类型



16.7 测量矩形内尺寸 (循环 423, DIN/ISO: G423)

循环运行

探测循环 423 用于确定矩形型腔的中心、长度和宽度。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。


- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “执行探测循环”), TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F) 探测第一触点。
- 3 然后，测头沿近轴在测量高度或在间隔高度线性运动至下一个起点 **2** 和探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 **3** 位置处，再定位在起点 **4** 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q154	沿参考轴的长度实际值
Q155	沿辅助轴的长度实际值
Q161	参考轴中心位置的偏差
Q162	辅助轴中心位置的偏差
Q164	沿参考轴的边长偏差
Q165	沿辅助轴的边长偏差

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
如果型腔尺寸和安全高度无法预定位在触点附近，TNC 一定从型腔的中心开始探测。这时，测头将无法在四个测量点间移回到间隔高度处。

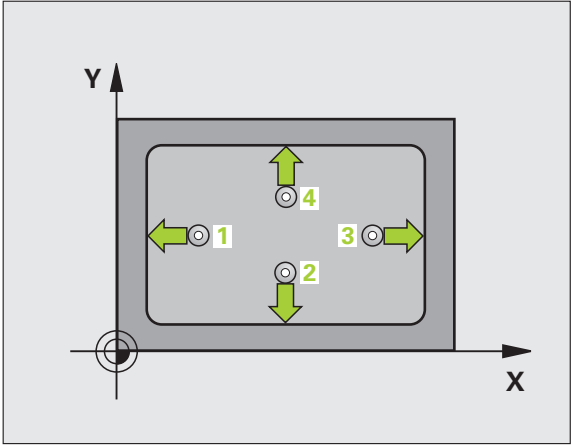


循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值): 加工面参考轴的型腔中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值): 加工面辅助轴的型腔中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q282: 型腔长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q283: 型腔长度, 平行于加工面的辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

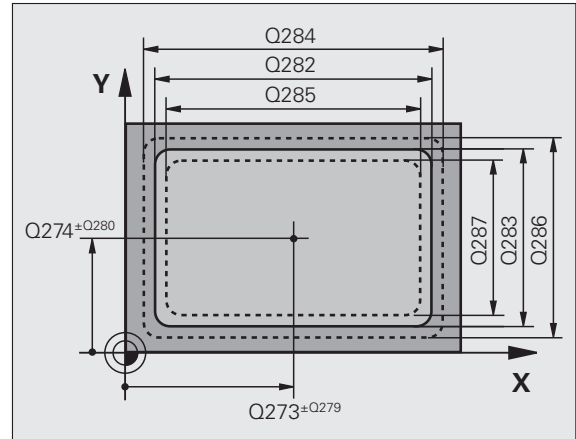

- ▶ 安全高度 Q320 (增量值) : 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值) : 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 第一边长最大极限尺寸 Q284: 型腔最大允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一边长最小极限尺寸 Q285: 型腔最小允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长最大极限尺寸 Q286: 型腔最大允许宽度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长最小极限尺寸 Q287: 型腔最小允许宽度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴中心的公差 Q279: 沿加工面参考轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心的公差 Q280: 沿加工面辅助轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR423.TXT**保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
0: 不停止程序运行, 无出错信息
1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定 TNC 是否监测刀具 (参见第 354 页“刀具监测”)。输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表“TOOL.T”中的刀具号

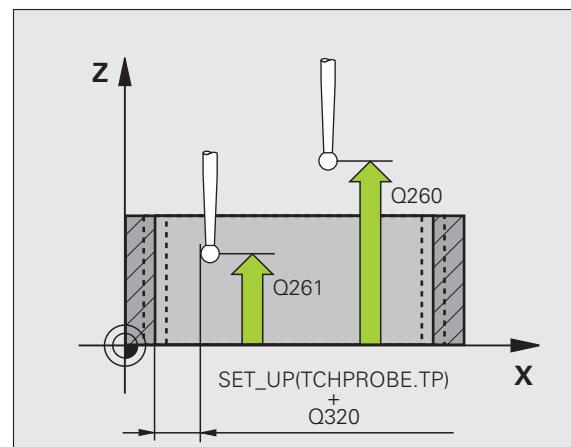

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE

Q273=+50; 第一轴中心

Q274=+50; 第二轴中心

Q282=80 ; 第一边长

Q283=60 ; 第二边长

Q261=-5 ; 测量高度

Q320=0 ; 安全高度

Q260=+10; 间隔高度

Q301=1 ; 移至安全高度

Q284=0 ; 第一边上限

Q285=0 ; 第一边下限

Q286=0 ; 第二边上限

Q287=0 ; 第二边下限

Q279=0 ; 第一中心公差

Q280=0 ; 第二中心公差

Q281=1 ; 测量日志

Q309=0 ; 出错时程序停止

Q330= ; 刀具


16.8 测量矩形外尺寸（循环 424， DIN/ISO：G424）

循环运行

探测循环 424 用于确定矩形凸台的中心、长度和宽度。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 1。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。
- 3 然后，测头沿近轴在测量高度或在间隔高度线性运动至下一个起点 2 和探测第二触点。
- 4 TNC 将测头定位在起点 3 位置处，再定位在起点 4 位置处，探测第三和第四触点。
- 5 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q154	沿参考轴的长度实际值
Q155	沿辅助轴的长度实际值
Q161	参考轴中心位置的偏差
Q162	辅助轴中心位置的偏差
Q164	沿参考轴的边长偏差
Q165	沿辅助轴的边长偏差

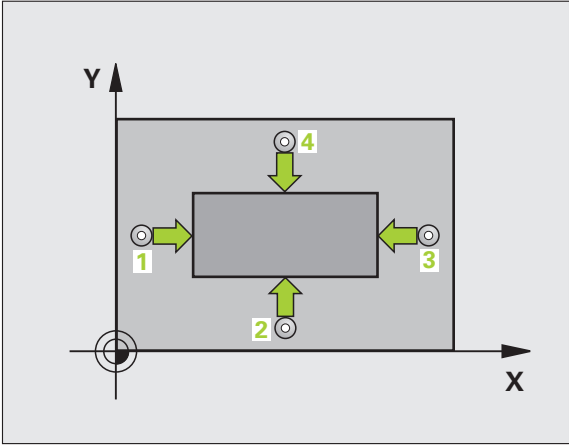

编程时注意:




循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。



循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值): 沿加工面参考轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值): 沿加工面辅助轴的凸台中心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一边长 Q282: 凸台长度, 平行于加工面的参考轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长 Q283: 凸台长度, 平行于加工面的辅助轴。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

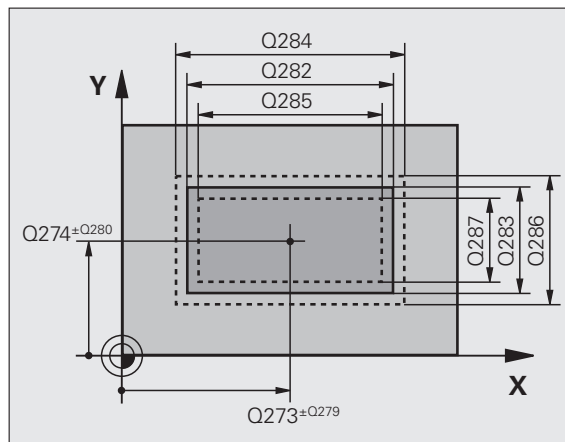

- ▶ 安全高度 Q320 (增量值)：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301：定义测头在两测量点间的运动方式。
0：在测量高度位置在两测量点间运动
1：两测量点间在间隔高度处运动
- ▶ 第一边长最大极限尺寸 Q284：凸台最大允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一边长最小极限尺寸 Q285：凸台最小允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长最大极限尺寸 Q286：凸台最大允许宽度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二边长最小极限尺寸 Q287：凸台最小允许宽度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴中心的公差 Q279：沿加工面参考轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心的公差 Q280：沿加工面辅助轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999

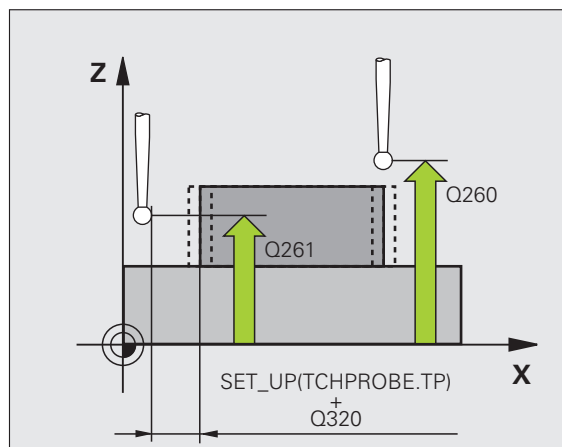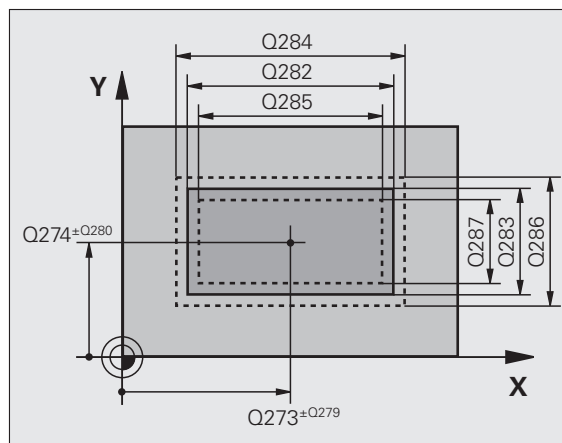

- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR424.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
0: 不停止程序运行, 无出错信息
1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定 TNC 是否监测刀具 (参见第 354 页 “ 刀具监测 ”)。输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名:
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表 “TOOL.T” 中的刀具号

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.
Q273=+50; 第一轴中心
Q274=+50; 第二轴中心
Q282=75 ; 第一边长
Q283=35 ; 第二边长
Q261=-5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q260=+20; 间隔高度
Q301=0 ; 移至安全高度
Q284=75.1; 第一边上限
Q285=74.9; 第一边下限
Q286=35 ; 第二边上限
Q287=34.95; 第二边下限
Q279=0.1 ; 第一中心公差
Q280=0.1 ; 第二中心公差
Q281=1 ; 测量日志
Q309=0 ; 出错时程序停止
Q330= ; 刀具



16.9 测量内宽度（循环 425，DIN/ISO：G425）

循环运行

探测循环 425 测量槽（或型腔）的位置和宽度。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。


- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率（F）探测第一触点。第一次总是沿编程轴正方向探测。
- 3 如果输入了第二测量点的偏移量，TNC 将测头（如果需要，在间隔高度位置）移至下一起点 **2** 并探测第二触点。如果名义尺寸较大，TNC 用快移速度将测头移至第二触点。如果未输入偏移量，TNC 测量正相反方向的宽度。
- 4 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q156	测量长度的实际值
Q157	中心线的实际值
Q166	被测长度偏差

编程时注意：





循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

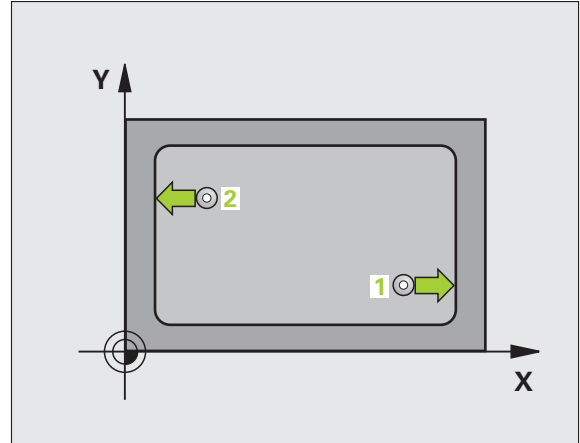

循环参数



- ▶ 第一轴起点 Q328 (绝对值)：沿加工面参考轴的探测起点。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴起点 Q329 (绝对值)：沿加工面辅助轴的探测起点。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二次测量的偏移量 Q310 (增量值)：第二次测量前，偏移测头的距离。如果输入 0，TNC 不偏移测头。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 Q272：进行测量的加工面所在的轴：
 - 1:参考轴 = 测量轴
 - 2:辅助轴 = 测量轴
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义长度 Q311：被测长度名义值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最大尺寸 Q288：最大允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最小尺寸 Q289：最小允许长度。输入范围 0 至 99999.9999

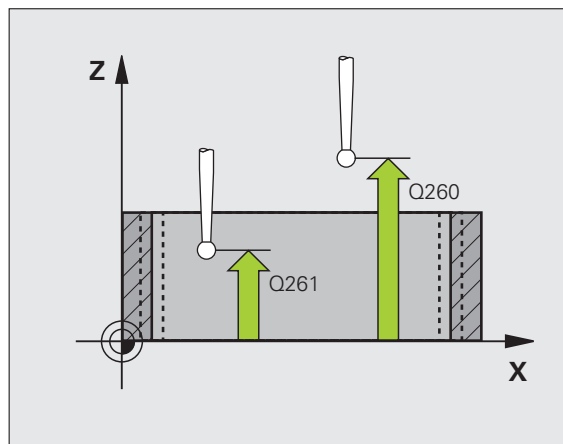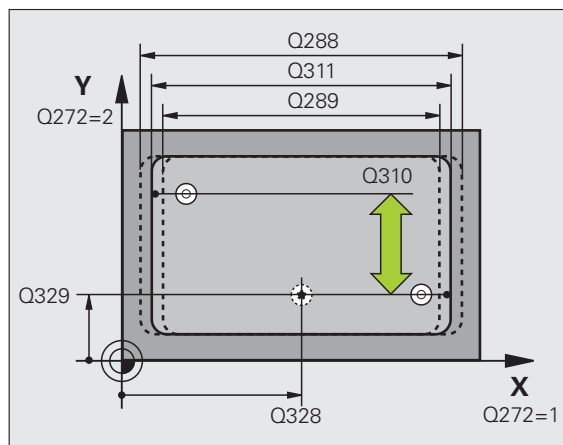

- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR425.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
0: 不停止程序运行, 无出错信息
1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定 TNC 是否监测刀具 (参见第 354 页 “ 刀具监测 ”): 输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表 “TOOL.T” 中的刀具号
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 移至间隔高度 Q301: 定义测头在两测量点间的运动方式。
0: 在测量高度位置在两测量点间运动
1: 两测量点间在间隔高度处运动

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 425 MEASURE INSIDE WIDTH
Q328=+75; 第一轴起点
Q329=-12.5; 第二轴起点
Q310=+0 ; 第二次测量的偏移量
Q272=1 ; 测量轴
Q261=-5 ; 测量高度
Q260=+10; 间隔高度
Q311=25 ; 名义长度
Q288=25.05; 上限
Q289=25 ; 下限
Q281=1 ; 测量日志
Q309=0 ; 出错时程序停止
Q330= ; 刀具
Q320=0 ; 安全高度
Q301=0 ; 移至安全高度



16.10测量凸台宽度 (循环 426, ISO: G426)

循环运行

探测循环 426 测量凸台的位置和宽度。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。


- 1 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”)，TNC 用快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程的起点位置 **1**。TNC 用循环中数据和 SET_UP 列的安全间距数据计算探测点位置。
- 2 然后，测头运动到输入的测量高度处并用探测进给速率 (F) 探测第一触点。第一次总是沿编程轴负方向探测。
- 3 然后，测头运动至下一起点的间隔高度并探测第二触点。
- 4 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q156	测量长度的实际值
Q157	中心线的实际值
Q166	被测长度偏差

编程时注意：





循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。

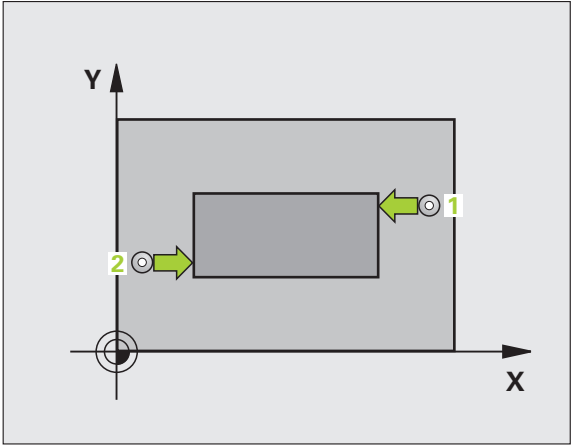

循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值): 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第二测量点 Q265 (绝对值): 沿加工面参考轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第二测量点 Q266 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 Q272: 进行测量的加工面所在的轴:
 - 1: 参考轴 = 测量轴
 - 2: 辅助轴 = 测量轴
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值): 测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义长度 Q311: 被测长度名义值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最大尺寸 Q288: 最大允许长度。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最小尺寸 Q289: 最小允许长度。输入范围 0 至 99999.9999

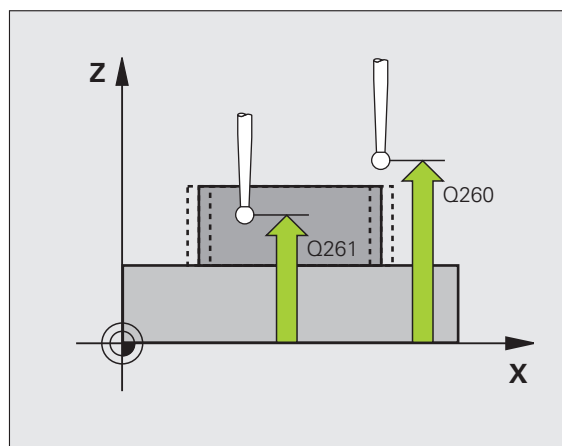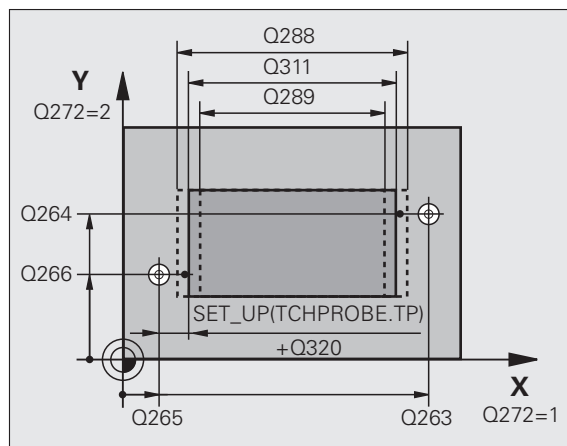

- ▶ 测量日志 Q281：确定 TNC 是否创建测量日志：
0: 不创建测量日志
1: 创建测量日志：默认情况时，TNC 将**日志文件 TCHPR426.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309：用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息：
0: 不停止程序运行，无出错信息
1: 程序停止运行，输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330：确定 TNC 是否监测刀具（参见第 354 页“刀具监测”）。输入范围：0 至 32767.9，或者 16 个以内字符的刀具名
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表“TOOL.T”中的刀具号

举例：NC 程序段

5 TCH PROBE 426 MEASURE RIDGE WIDTH	
Q263=+50	第一轴的第一点
Q264=+25	第二轴的第一点
Q265=+50	第一轴的第二点
Q266=+85	第二轴的第二点
Q272=2	测量轴
Q261=-5	测量高度
Q320=0	安全高度
Q260=+20	间隔高度
Q311=45	名义长度
Q288=45	上限
Q289=44.95	下限
Q281=1	测量日志
Q309=0	出错时程序停止
Q330=	刀具




16.11测量坐标（循环 427， DIN/ISO： G427）

循环运行

探测循环 427 用于确定可选轴的一个坐标值并将坐标值保存在系统参数中。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。

- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中的设置值）将测头定位在编程的起点位置 1。TNC 将测头沿定义运动方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 然后，TNC 将测头定位在加工面上输入的触点 1 位置处并沿所选轴测量坐标值。
- 3 最后，TNC 将测头移回间隔高度处并将坐标测量值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q160	坐标测量值

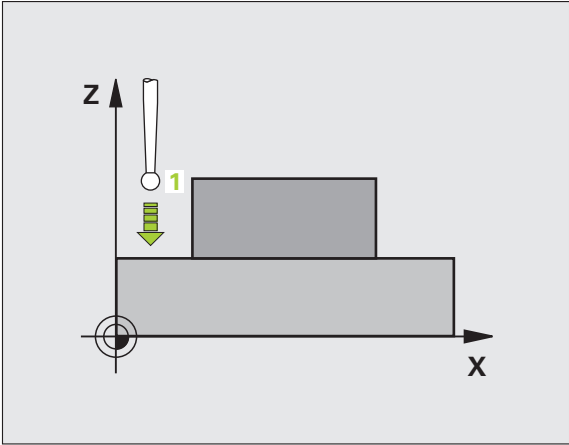

编程时注意：



循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。



循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值)：沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值)：沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值)：进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 安全高度 Q320 (增量值)：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP (探测表)。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 测量轴 (1...3: 1= 参考轴) Q272：被测轴：
 - 1:参考轴 = 测量轴
 - 2:辅助轴 = 测量轴
 - 3:测头轴 = 测量轴
- ▶ 运动方向 1Q267：测头接近工件的方向：
 - 1:负运动方向
 - +1:正方向运动
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值)：避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

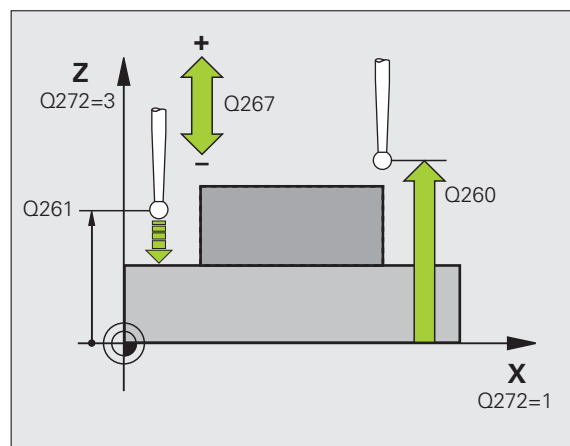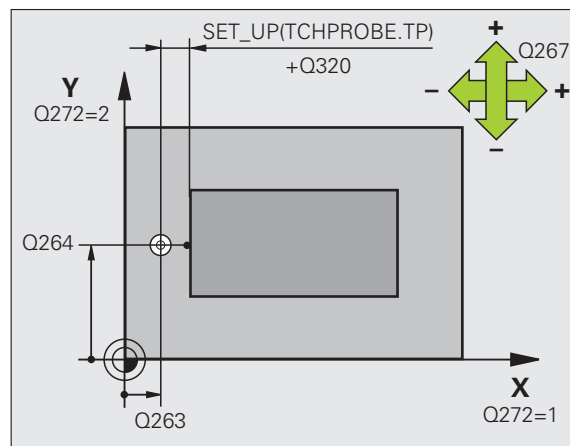

- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR427.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 最大极限尺寸 Q288: 最大允许测量值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最小极限尺寸 Q289: 最小允许测量值。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
0: 不停止程序运行, 无出错信息
1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定 TNC 是否监测刀具 (参见第 354 页 “刀具监测”)。输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名:
0: 监测功能非有效
>0: 刀具表 “TOOL.T” 中的刀具号

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 427 MEASURE COORDINATE
Q263=+35; 第一轴的第一点
Q264=+45; 第二轴的第一点
Q261=+5 ; 测量高度
Q320=0 ; 安全高度
Q272=3 ; 测量轴
Q267=-1 ; 运动方向
Q260=+20; 间隔高度
Q281=1 ; 测量日志
Q288=5.1 ; 上限
Q289=4.95; 下限
Q309=0 ; 出错时程序停止
Q330= ; 刀具



16.12测量螺栓孔圆（循环 430，DIN/ISO：G430）

循环运行

探测循环 430 通过探测三个孔确定螺栓孔圆的圆心和直径。如果在循环中定义了相应公差值，TNC 将比较名义值与实际值并将偏差值保存在系统参数中。


- 1 根据定位规则（参见第 275 页“执行探测循环”），TNC 用快移速度（FMAX 列中设置值）将测头定位在第一孔 1 圆心处。
- 2 然后，测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第一孔中心。
- 3 测头移回间隔高度，再移至第二孔 2 中心的输入位置处。
- 4 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第二孔中心。
- 5 测头移回间隔高度，再移至第三孔 3 中心的输入位置处。
- 6 TNC 再将测头移至输入的测量高度处并探测四个点确定第三孔中心。
- 7 最后，TNC 再将测头移回间隔高度处并将实际值和偏差值保存在以下 Q 参数中：

参数编号	含义
Q151	沿参考轴中心的实际值
Q152	沿辅助轴的中心实际值
Q153	螺栓孔圆直径实际值
Q161	参考轴中心位置的偏差
Q162	辅助轴中心位置的偏差
Q163	螺栓孔圆的直径偏差

编程时注意：




循环定义前，必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
循环 430 只监测刀具破损，无自动补偿刀具功能。

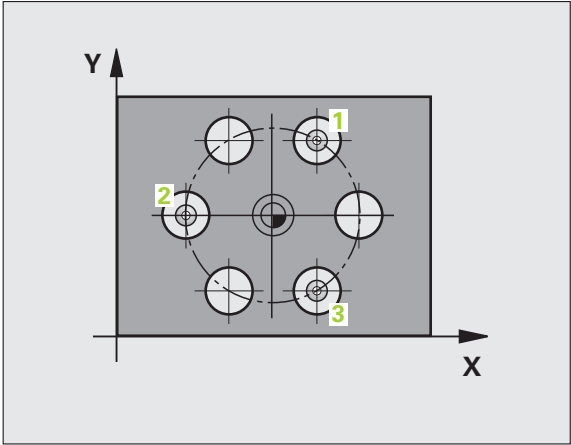


循环参数



- ▶ 第一轴中心 Q273 (绝对值): 加工面参考轴螺栓孔圆 (名义值) 的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心 Q274 (绝对值): 加工面辅助轴螺栓孔圆 (名义值) 的圆心。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 名义直径 Q262: 输入螺栓孔圆的直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一孔角度 Q291 (绝对值): 加工面上第一孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 第二孔角度 Q292 (绝对值): 加工面上第二孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000
- ▶ 第三孔角度 Q293 (绝对值): 加工面上第三孔中心的极坐标角度。输入范围 -360.0000 至 360.0000

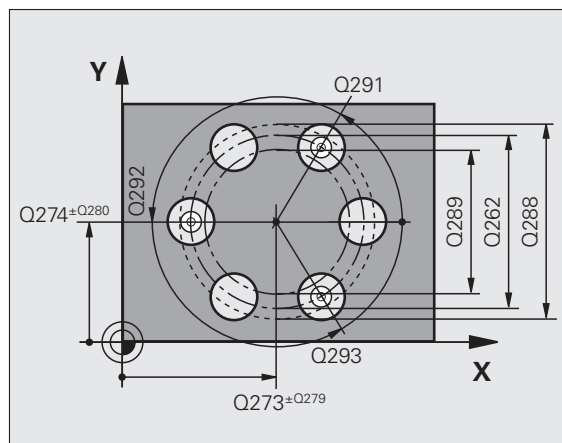

- ▶ 测头轴的测量高度 Q261 (绝对值): 进行测量的沿测头轴的球头中心 (= 触点) 坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260 (绝对值): 避免测头与工件 (卡具) 发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 最大极限尺寸 Q288: 螺栓孔圆的最大允许直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 最小极限尺寸 Q289: 螺栓孔圆的最小允许直径。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第一轴中心的公差 Q279: 沿加工面参考轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 第二轴中心的公差 Q280: 沿加工面辅助轴的允许位置偏差。输入范围 0 至 99999.9999

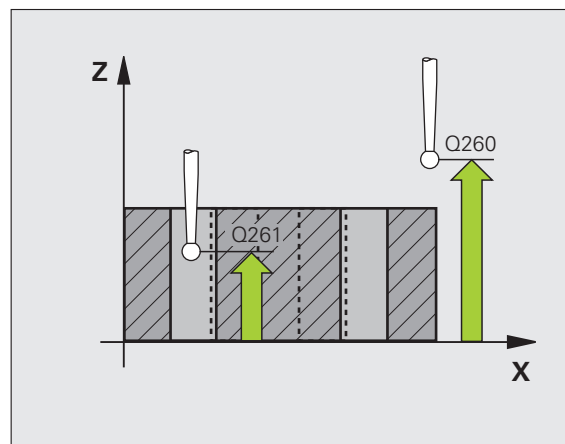

- ▶ 测量日志 Q281: 确定 TNC 是否创建测量日志:
 - 0: 不创建测量日志。
 - 1: 创建测量日志: 默认情况时, TNC 将**日志文件 TCHPR430.TXT** 保存在 TNC:\ 目录下。
 - 2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。
- ▶ 如果公差超差程序停止运行 Q309: 用于确定公差超差时 TNC 是否停止程序运行和输出出错信息:
 - 0: 不停止程序运行, 无出错信息
 - 1: 程序停止运行, 输出出错信息
- ▶ 监测刀具号 Q330: 确定是否使 TNC 监测刀具破损(参见第 354 页 “ 刀具监测 ”): 输入范围: 0 至 32767.9, 或者 16 个以内字符的刀具名。
 - 0: 监测功能非有效
 - >0: 刀具表 “TOOL.T” 中的刀具号

举例: NC 程序段

5 TCH PROBE 430 MEAS. BOLT HOLE CIRC
Q273=+50; 第一轴中心
Q274=+50; 第二轴中心
Q262=80 ; 名义直径
Q291=+0 ; 第一孔的角度
Q292=+90; 第二孔的角度
Q293=+180; 第三孔的角度
Q261=-5 ; 测量高度
Q260=+10; 间隔高度
Q288=80.1; 上限
Q289=79.9; 下限
Q279=0.15; 第一中心公差
Q280=0.15; 第二中心公差
Q281=1 ; 测量日志
Q309=0 ; 出错时程序停止
Q330= ; 刀具




16.13测量平面 (循环 431, DIN/ISO: G431)

循环运行

探测循环 431 通过测量三点确定一个平面的角度。它将测量值保存在系统参数中。

- 1 TNC 根据定位规则 (参见第 275 页 “ 执行探测循环 ”) 以快移速度 (FMAX 列中的设置值) 将测头定位在编程起点位置 **1** 处并测量平面上第一触点。TNC 将测头沿探测方向的相反方向偏移一个安全距离。
- 2 测头移回间隔高度并沿加工面运动至起点 **2** , 并测量平面上的第二触点的实际值。
- 3 测头移回间隔高度并沿加工面运动至起点 **3** , 并测量第三触点的实际值。
- 4 最后, TNC 再将测头移回间隔高度处并将被测角度保存在以下 Q 参数中:

参数编号	含义
Q158	A 轴投影角
Q159	B 轴投影角
Q170	空间角 A
Q171	空间角 B
Q172	空间角 C
Q173 至 Q175	沿测头轴的测量值 (第一至第三测量点)

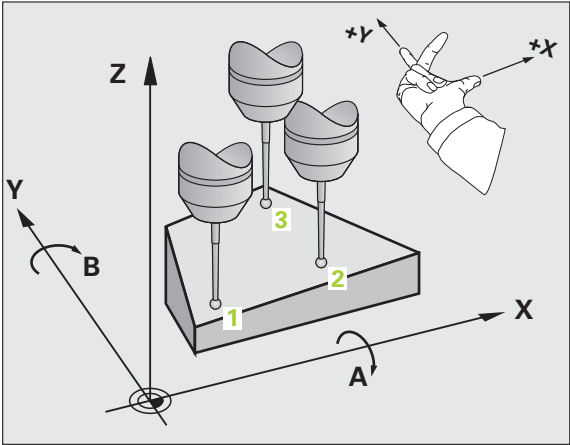

编程时注意:



循环定义前, 必须编程一个刀具调用功能以定义测头轴。
要使 TNC 能计算角度值, 不能使三个测量点在一条直线上。

倾斜加工面所需的空間角保存在参数 Q170 至 Q172 中。
倾斜加工面时, 也可以用前两个测量点指定参考轴的方向。



第三个测量点确定刀具轴方向。将第三个测量点定义在正 Y 轴方向上, 以确保顺时针坐标系统中的刀具轴位置正确。



循环参数



- ▶ 第一轴的第一测量点 Q263 (绝对值): 沿加工面参考轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第一测量点 Q264 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第一测量点 Q294 (绝对值): 沿测头轴的第一触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第二测量点 Q265 (绝对值): 沿加工面参考轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第二测量点 Q266 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第二测量点 Q295 (绝对值): 沿测头轴的第二触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第一轴的第三测量点 Q296 (绝对值): 沿加工面参考轴的第三触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第二轴的第三测量点 Q297 (绝对值): 沿加工面辅助轴的第三触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 第三轴的第三测量点 Q298 (绝对值): 沿测头轴的第三触点坐标。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999

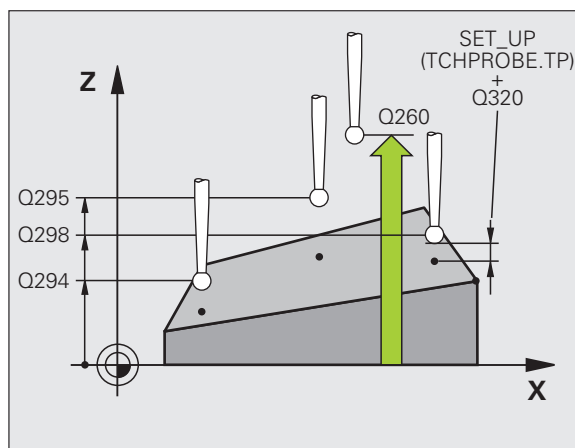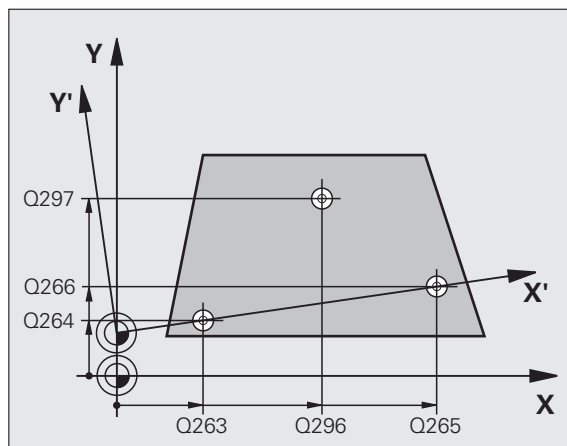

- ▶ 安全高度 Q320（增量值）：测量点与球头间的附加距离。Q320 累加至 SET_UP（探测表）。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ 间隔高度 Q260（绝对值）：避免测头与工件（卡具）发生碰撞沿测头轴的坐标值。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 测量日志 Q281：确定 TNC 是否创建测量日志：
0: 不创建测量日志。
1: 创建测量日志：默认情况时，TNC 将**日志文件 TCHPR431.TXT**保存在 TNC:\ 目录下。
2: 中断程序运行并在屏幕上显示测量日志。用 NC 启动键恢复程序运行。

举例：NC 程序段


5 TCH PROBE 431 MEASURE PLANE
Q263=+20；第一轴的第一点
Q264=+20；第二轴的第一点
Q294=-10；第三轴的第三点
Q265=+50；第一轴的第二点
Q266=+80；第二轴的第二点
Q295=+0 ；第三轴的第二点
Q296=+90；第一轴的第三点
Q297=+35；第二轴的第三点
Q298=+12；第三轴的第三点
Q320=0 ；安全高度
Q260=+5 ；间隔高度
Q281=1 ；测量日志



16.14编程举例

举例：测量和修复加工矩形凸台

- 程序执行顺序：
- 粗加，留 0.5 mm 精加余量
 - 测量
 - 根据测量值，精加矩形凸台

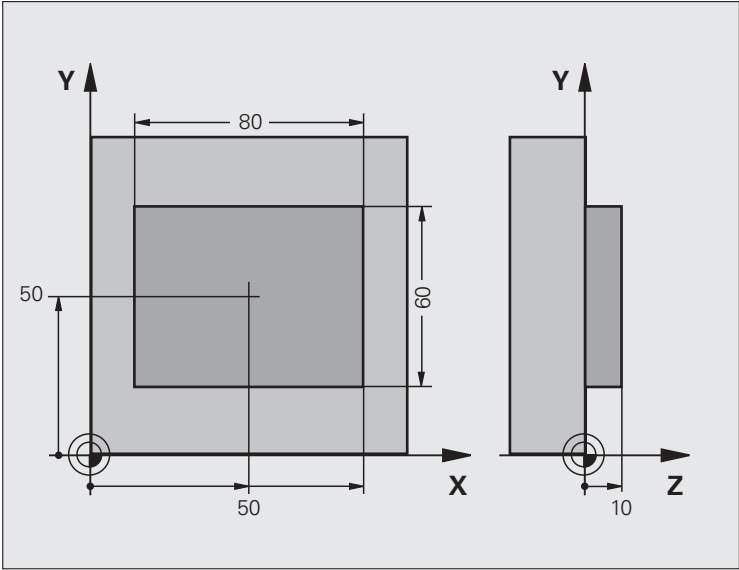


0 BEGIN PGM BEAMS MM	
1 TOOL CALL 69 Z	准备刀具调用
2 L Z+100 R0 FMAX	退刀
3 FN 0: Q1 = +81	沿 X 轴型腔长度（粗加尺寸）
4 FN 0: Q2 = +61	沿 Y 轴型腔长度（粗加尺寸）
5 CALL LBL 1	调用加工子程序
6 L Z+100 R0 FMAX	退刀，换刀
7 TOOL CALL 99 Z	调用测头
8 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.	测量粗铣矩形尺寸
Q273=+50; 第一轴中心	
Q274=+50; 第二轴中心	
Q282=80 ; 第一边长	沿 X 轴名义长度（最终尺寸）
Q283=60 ; 第二边长	沿 Y 轴名义长度（最终尺寸）
Q261=-5 ; 测量高度	
Q320=0 ; 安全高度	
Q260=+30; 间隔高度	
Q301=0 ; 移至安全高度	
Q284=0 ; 第一边上限	不需要为公差检查输入值



Q285=0 ; 第一边下限	
Q286=0 ; 第二边上限	
Q287=0 ; 第二边下限	
Q279=0 ; 第一中心公差	
Q280=0 ; 第二中心公差	
Q281=0 ; 测量日志	不传送测量日志
Q309=0 ; 出错时程序停止	不输出错误信息
Q330=0 ; 刀具编号	不监测刀具
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164	计算 X 轴长度, 包括测量偏差
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165	计算 Y 轴长度, 包括测量偏差
11 L Z+100 R0 FMAX	退离测头, 换刀
12 TOOL CALL 1 Z S5000	精加刀具调用
13 CALL LBL 1	调用加工子程序
14 L Z+100 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀, 结束程序
15 LBL 1	矩形凸台固定循环的子程序
16 CYCL DEF 213 精铣凸台	
Q200=20 ; 安全高度	
Q201=-10; 深度	
Q206=150; 切入进给速率	
Q202=5 ; 切入深度	
Q207=500; 铣削进给速率	
Q203=+10; 表面坐标	
Q204=20 ; 第二安全高度	
Q216=+50; 第一轴中心	
Q217=+50; 第二轴中心	
Q218=Q1 ; 第一边长	粗加和精加的 X 轴变量
Q219=Q2 ; 第二边长	粗加和精加的 Y 轴变量
Q220=0 ; 角点半径	
Q221=0 ; 第一轴余量	
17 CYCL CALL M3	循环调用
18 LBL 0	子程序结束
19 END PGM BEAMS MM	



举例：测量矩形型腔并记录结果

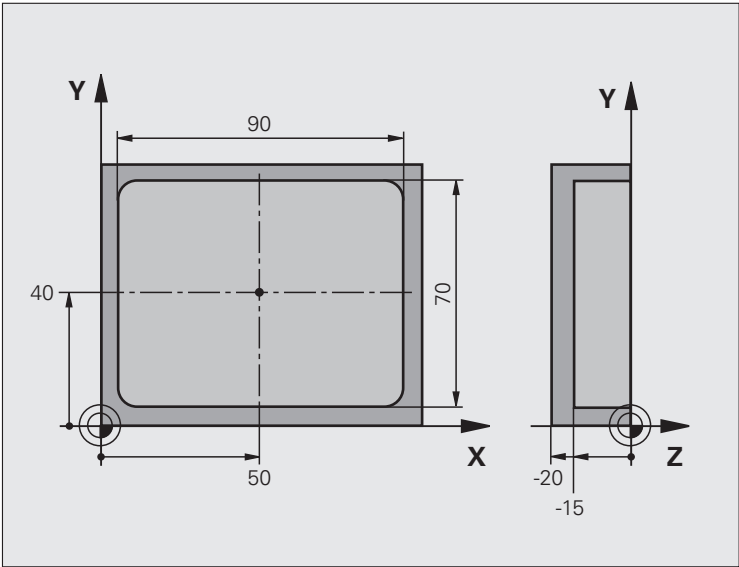

0 BEGIN PGM BSMEAS MM	
1 TOOL CALL 1 Z	探测的刀具调用
2 L Z+100 R0 FMAX	退离测头
3 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE	
Q273=+50; 第一轴中心	
Q274=+40; 第二轴中心	
Q282=90 ; 第一边长	X 轴名义长度
Q283=70 ; 第二边长	Y 轴名义长度
Q261=-5 ; 测量高度	
Q320=0 ; 安全高度	
Q260=+20; 间隔高度	
Q301=0 ; 移至安全高度	



Q284=90.15; 第一边上限	X 轴上限
Q285=89.95; 第一边下限	X 轴下限
Q286=70.1; 第二边上限	Y 轴上限
Q287=69.9; 第二边下限	Y 轴下限
Q279=0.15; 第一中心公差	X 轴允许位置偏差
Q280=0.1 ; 第二中心公差	Y 轴允许位置偏差
Q281=1 ; 测量日志	将测量日志保存为文件
Q309=0 ; 出错时程序停止	超出公差范围时不显示错误信息
Q330=0 ; 刀具编号	不监测刀具
4 L Z+100 R0 FMAX M2	沿刀具轴退刀，结束程序
5 END PGM BSMEAS MM	





TS 440 IdNr. 372 401-90
HEIDENHAIN IdNr. X 9434 11038 C12
D-85829 Traunreut
Made in Germany

17

探测循环：特殊功能



17.1 基础知识

概要



为使用 3-D 测头，机床制造商必须对 TNC 系统进行特别设置。

TNC 提供以下有特殊用途的循环：

循环	软键	页
循环 3（测量循环）定义 OEM 循环		页 395



17.2 测量 (循环 3)

循环运行

探测循环 3 测量工件上沿所选方向的任意一个位置。与其它测量循环不同，循环 3 允许直接输入测量路径 DIST 和进给速率 F。此外，确定测量值 MB 后，测头退离定义的距离。

- 1 测头用输入的进给速率沿定义的探测方向离开当前位置。探测方向必须在循环中用极坐标角定义。
- 2 TNC 保存位置后，测头停止运动。TNC 将测头的尖头中心的 X，Y，Z 轴坐标值保存在三个连续 Q 参数中。TNC 不执行任何长度或半径补偿。定义循环中第一结果参数的编号。
- 3 最后，TNC 沿参数 MB 所定义方向的相反方向将测头移回该距离。

编程时注意：



探测循环 3 的准确特性由机床制造商或使用相应探测循环的软件商决定。



机床参数 **DIST** (到触点的最大行程) 和 **F** (探测进给速率) 允许用在其他测量循环中，但不能用在探测循环 3 中。

注意，TNC 只写入 4 个连续 Q 参数中。

如果 TNC 不能确定触点是否有效，程序运行中不报错。这时，TNC 用 -1 值赋值给第 4 个结果参数，使用户可以自己处理错误。

TNC 退离测头的距离不超过退离距离 **MB** 也不超过测量起点位置。因此可以保证退离期间没有碰撞。

可用系统功能 **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** 设置循环运行时是否使用测头输入接口 X12 或 X13。

循环参数



- ▶ **结果的参数编号：**输入 TNC 分配给第一坐标（X）测量值的 Q 参数编号。其后 Q 参数必须为 Y 轴和 Z 轴测量值。输入范围 0 至 1999
- ▶ **探测角度：**输入移动测头的角度并用 ENT 键确认。输入范围：X，Y 或 Z
- ▶ **探测角度：**这个角度是与测头运动的**探测轴**的夹角。用 ENT 键确认。输入范围 -180.0000 至 180.0000
- ▶ **最大测量距离：**输入测头自起点的最大运动距离。用 ENT 键确认。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **测量给速率：**输入测量进给速率（mm/min）。输入范围 0 至 3000.000
- ▶ **最大退离距离：**测头偏离自由位置后，沿探测方向的相反方向的运动距离。TNC 退离测头的位置不超过起点，因此不会碰撞。输入范围 0 至 99999.9999
- ▶ **参考系统？（0=ACT/1=REF）：**指定探测方向和测量结果所给予的坐标系，相对实际坐标系（**ACT**，可平移或旋转），还是相对机床坐标系（**REF**）：
0: 沿当前坐标系探测和保存 **ACT** 坐标系中的测量结果
1: 沿 REF 坐标系探测和保存 **REF** 坐标系中的测量结果
- ▶ **错误模式（0=关/1=开）：**指定循环开始时如果探针偏离自由状态，TNC 是否输出出错信息。如果选择模式 **1**，TNC 将值 **2.0** 保存在第 4 个结果参数值中并继续执行循环。
- ▶ **错误模式（0=关/1=开）：**指定循环开始时如果探针偏离自由状态，TNC 是否输出出错信息。如果选择模式 **1**，TNC 将值 **2.0** 保存在第 4 个结果参数中并继续执行循环。
0: 输出出错信息
1: 不输出出错信息

举例：NC 程序段

4 TCH PROBE 3.0 MEASURING
5 TCH PROBE 3.1 Q1
6 TCH PROBE 3.2 X ANGLE: +15
7 TCH PROBE 3.3 DIST +10 F100 MB1 REFERENCE SYSTEM:0
8 TCH PROBE 3.4 ERRORMODE1





18

探测循环：自动测量刀具



18.1 基础知识

概要



为使用 TT 测头，机床制造商必须对 TNC 系统和机床进行针对性设置。

有些循环和功能可能不适用于您所用的机床。参见机床手册。

如果将刀具探测循环与 TNC 的刀具测量循环一起使用，刀具测头可以自动测量刀具。刀具长度和半径补偿值可被保存在刀具文件“TOOL.T”中，并在探测循环结束时生效。提供以下刀具测量类型：

- 刀具静止时，测量刀具。
- 刀具旋转时，测量刀具。
- 测量刀具的各刀刃。

“程序编辑”工作模式中，可以用 TOUCH PROBE（探测）键编程刀具测量循环。提供以下循环：

循环	新版格式	老版格式	页
校准 TT，循环 30 和 480			页 403
测量刀具长度，循环 31 和 481			页 404
测量刀具半径，循环 32 和 482			页 406
测量刀具长度和半径，循环 33 和 483			页 408



测量循环仅适用于中央刀具文件“TOOL.T”有效时。

使用测量循环前，必须先将所有所需数据输入到中央刀具文件中并用 **TOOL CALL**（刀具调用）功能调用被测刀具。



循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异

特性和操作顺序必须绝对相同。循环 31 至 33 和循环 481 至 483 只有两处不同：

- 循环 481 至 483 也适用于用 G481 至 G483 的 ISO 编程的控制系统。
- 除测量状态的可选参数外，新版循环用固定参数 **Q199**。

设置机床参数



使用 TT 循环前，检查 **ProbSettings** > **CfgToolMeasurement** 和 **CfgTTRoundStylus** 中定义的全部机床参数。

刀具静止时测量刀具，TNC 使用 **probingFeed** 定义的探测进给速率。

测量旋转刀具时，TNC 自动计算主轴转速和探测进给速率。

主轴转速计算公式为：

$$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \bullet 0.0063)$$
 其中

- n 主轴转速 [rpm]
- maxPeriphSpeedMeas 最大允许切削速度，单位为 m/min
- r 当前刀具半径，单位为 mm

探测进给速率计算方法为：

$$v = \text{测量公差} \bullet n$$
，其中

- v 探测进给速率（mm/min）
- 测量公差 测量公差 [mm]，取决于 maxPeriphSpeedMeas
- n 转速（rpm）

probingFeedCalc 决定探测进给速率的计算方式：

probingFeedCalc = ConstantTolerance:

测量公差为常量，与刀具半径无关。对很大的刀具，探测进给速率被降为零。设置的最高允许旋转速度（maxPeriphSpeedMeas）越小和允许的公差（measureTolerance1）越小，生效的时间越短。

probingFeedCalc = VariableTolerance:

测量公差按刀具半径大小调整。以确保探测半径较大的刀具时，有足够的进给速率。TNC 按下表调整测量公差：

刀具半径	测量公差
至 30 mm	measureTolerance1
30 至 60 mm	2 • measureTolerance1
60 至 90 mm	3 • measureTolerance1
90 至 120 mm	4 • measureTolerance1



probingFeedCalc = ConstantFeed:

探测进给速率保持为常量，测量误差随刀具半径线性增加：

测量公差 = $r \bullet \text{measureTolerance1}$ / 5 mm，其中

- r 当前刀具半径，单位为 mm
- measureTolerance1 最大允许测量误差

刀具表 “TOOL.T” 中信息

缩写	输入	对话
CUT	刀刃数（最多 20 个）	刀刃数？
LTOL	用于磨损检测的刀具长度 L 的允许偏差。如果超出输入值，TNC 将锁定刀具（状态 L ）。输入范围：0 至 0.9999 mm	磨损公差：长度？
RTOL	磨损检测的刀具半径 R 的允许偏差。如果超出输入值，TNC 将锁定刀具（状态 I ）。输入范围：0 至 0.9999 mm	磨损公差：半径？
DIRECT.	刀具旋转中测量刀具的切削方向	切削方向（M3 = -）？
R_OFFS	刀具长度测量：探针中心与刀具中心间的刀具偏移量。默认设置：无输入值（偏移量 = 刀具半径）	刀具偏移量：半径？
L_OFFS	刀具半径测量：加到 offsetToolAxis 的刀具偏移量，是探针上平面与刀具下平面之间的距离。默认值：0	刀具偏移量：长度？
LBREAK	刀具破损检查的刀具长度 L 的允许偏差。如果超出输入值，TNC 将锁定刀具（状态 L ）。输入范围：0 至 0.9999 mm	破损公差：长度？
RBREAK	刀具破损检测的刀具半径 R 的允许偏差。如果超出输入值，TNC 将锁定刀具（状态 I ）。输入范围：0 至 0.9999 mm	破损公差：半径？



常见刀具类型输入举例

刀具类型	CUT	TT:R_OFFS	TT:L_OFFS
钻头	-（无作用）	0（无需偏移，因为测量刀尖）	
端铣刀，直径为 <19 mm	4（4 刃）	0（无需偏移，因为刀具直径小于 TT 的触盘直径）	0（半径校准无需附加偏移；使用 offsetToolAxis 设定的偏移量）
端铣刀，直径为 >19 mm	4（4 刃）	R（需偏移，因为刀具直径大于 TT 的触盘直径）	0（半径校准无需附加偏移；使用 offsetToolAxis 设定的偏移量）
半径铣刀	4（4 刃）	0（无需偏移，因为要测量球头南极点）	5（必须将刀具半径定义为偏移量，使直径测量时非为半径模式）



18.2 校准 TT (循环 30 或 480, DIN/ISO: G480)

循环运行

用测量循环 “探测循环 30” 或 “探测循环 480” 校准 TT (另参见第 399 页的 “循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异”)。校准过程是自动进行的。完成校准循环的前半部分后, TNC 通过旋转主轴 180 度自动测量校准刀具的中心偏移量。

校准刀具必须为精密圆柱体, 例如圆柱销。所得校准值保存在 TNC 存储器中并可用于后续刀具测量中。

编程时注意:



校准循环工作取决于机床参数 **CfgToolMeasurement**。参见机床手册。

校准测头前, 必须将校准刀具的准确长度和半径输入在刀具表 “TOOL.T” 中。

TT 在机床加工区的位置必须用机床参数 **centerPos > [0]** 至 **[2]** 进行定义。

如果改变任何一个机床参数 **centerPos > [0]** 至 **[2]** 的设置值, 必须重新校准 TT。

循环参数



► 间隔高度: 输入主轴不碰撞工件或夹具的坐标轴位置。间隔高度为相对当前工件原点。如果输入的间隔高度太小, 使刀尖低于测头触盘面, TNC 自动将刀具定位在触盘面之上 (**safetyDistStylus** 设定的安全区)。输入范围: - 99999.9999 至 99999.9999

举例: 老版格式的 NC 程序段

```
6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 30.0 CALIBRATE TT
8 TCH PROBE 30.1 HEIGHT: +90
```

举例: 新版格式的 NC 程序段

```
6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 480 CALIBRATE TT
Q260=+100; 间隔高度
```



18.3 测量刀具长度 (循环 31 或 481, DIN/ISO: G481)

循环运行

为测量刀具长度，编程测量循环“探测循环 31”或“探测循环 480”（另参见第 399 页的“循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异”）。通过输入参数，可用三种方法测量刀具长度：

- 如果刀具直径大于 TT 测量面，可以在旋转时测量刀具。
- 如果刀具直径小于 TT 测量面的直径或测量钻头或球头铣刀，可以在刀具静止时测量刀具。
- 如果刀具直径大于 TT 测量面直径，可以在刀具静止时测量刀具上的各刀刃。

刀具旋转过程中测量刀具的循环

数控系统通过将被测刀具定位在相对探测系统中心偏心位置以确定旋转刀的最长刀刃，然后向测量面运动直到接触该测量面。偏移量被编程在刀具表的“刀具”偏移量中：半径（TT: R_OFFSETS）。

刀具静止时测量刀具的循环（例如钻头）

数控系统将被测刀具定位在测量面中心之上位置处。然后再将非旋转刀移向 TT 的测量面直到接触测量面。为启动该功能，将“刀具”偏移量输入为零：在刀具表中，半径（TT: R_OFFSETS）

测量各刀刃的循环

TNC 将被测刀具预定位在测头顶端一侧。刀尖至测头顶端间距离在 offsetToolAxis 中定义。用“刀具”偏移量输入附加偏移量数据：在刀具表中，长度（TT: L_OFFSETS）。TNC 在刀具旋转过程中沿径向探测各刀刃以确定起始角。然后通过改变相应主轴定向角测量各刀刃长度。要为激活该功能，编程刀具测量的“探测循环 31 = 1”。

编程时注意：



第一次测量刀具前，将以下数据输入在刀具表“TOOL.T”中：近似半径，近似长度，刀刃数和切削方向。

可以分别测量各刀刃，刀刃最大数量为 **20 个**。

循环参数



- ▶ **测量刀具 = 0/ 检查刀具 = 1:** 选择第一次测量刀具还是检查已测量的刀具。如果刀具是第一次测量，TNC 改写中央刀具文件 “TOOL.T” 中的 “L” 刀具长度数据，它将差值 DL 设置为 0。如果是检查刀具，TNC 比较被测长度与保存在 “TOOL.T” 中的刀具长度 “L” 数据。然后，计算相对保存值的正或负偏差并将其输入在 “TOOL.T” 中作为差值 “DL”。偏差值也用于 Q 参数的 Q115。如果差值大于刀具磨损或破损的长度允许公差，TNC 将锁定刀具（在 “TOOL.T” 中状态为 “L”）。
- ▶ **保存结果的参数编号？**：TNC 保存测量状态的参数编号：
 - 0.0:** 刀具在公差范围内
 - 1.0:** 刀具磨损（超出 LTOL）
 - 2.0:** 刀具破损（超出 LBREAK）。如果不想使用程序中的测量结果，用 NO ENT 键回答对话提示。
- ▶ **间隔高度：**输入主轴不碰撞工件或夹具的坐标轴位置。间隔高度为相对当前工件原点。如果输入的间隔高度太小，使刀尖低于测头触盘面，TNC 自动将刀具定位在触盘面之上（safetyDistStylus 设定的安全区）。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀具测量？ 0= 否 /1= 是：**选择是否使数控系统分别测量各刀刃（最多 20 个刀刃）

举例：第一次测量旋转刀；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 TOOL LENGTH
8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 0
```

举例：检查刀具和测量各刀刃并将状态保存在 Q5 中；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 TOOL LENGTH
8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 1
```

举例：新版格式的 NC 程序段

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 481 TOOL LENGTH
  Q340=1 ; 检查
  Q260=+100; 间隔高度
  Q341=1 ; 探测刀刃
```



18.4 测量刀具半径（循环 32 或 482，ISO：G482）

循环运行

为测量刀具半径，编程“探测循环 32”或“探测循环 482”（另参见第 399 页的“循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异”）。通过输入参数，可用两种方法测量刀具半径：

- 刀具旋转时，测量刀具。
- 刀具旋转时，测量刀具并测量各刀刃。

TNC 将被测刀具预定位在测头顶端一侧。刀尖至测头顶端间距离在 `offsetToolAxis` 中定义。刀具旋转时，TNC 径向探测刀具。如果编程要求连续测量各刀刃，TNC 通过定向主轴停止测量各刀刃半径。

编程时注意：



第一次测量刀具前，将以下数据输入在刀具表“TOOL.T”中：近似半径，近似长度，刀刃数和切削方向。

用静止主轴测量钻石表面的圆柱形刀具。为此，定义刀具表中的刀刃（**CUT**）数为 0 并调整机床参数 **CfgToolMeasurement**。参见机床手册。

循环参数



- ▶ **测量刀具 = 0/ 检查刀具 = 1:** 选择第一次测量刀具还是检查已测量的刀具。如果是第一次测量被测刀，TNC 改写中央刀具文件 “TOOL.T” 中的 “R” 刀具半径数据，它将差值 DR 设置为 0。如果是检查刀，TNC 比较半径测量值与保存在 “TOOL.T” 中的刀具半径 “R” 数据。然后，TNC 计算相对保存值的正或负偏差并将其输入在 “TOOL.T” 中作为差值 “DR”。偏差值也用于 Q 参数的 Q116。如果差值大于刀具磨损或破损检测的半径允许公差，TNC 将锁定刀具 (在 “TOOL.T” 中状态为 “L”)。
- ▶ **保存结果的参数编号？**：TNC 保存测量状态的参数编号：
 - 0.0:** 刀具在公差范围内
 - 1.0:** 刀具磨损 (超出 **RTOL**)
 - 2.0:** 刀具破损 (超出 **RBREAK**)。如果不想使用程序中的测量结果，用 NO ENT 键回答对话提示。
- ▶ **间隔高度：**输入主轴不碰撞工件或夹具的坐标轴位置。间隔高度为相对当前工件原点。如果输入的间隔高度太小，使刀尖低于测头触盘面，TNC 自动将刀具定位在触盘面之上 (**safetyDistStylus** 设定的安全区)。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀具测量？ 0= 否 /1= 是：**选择是否使数控系统也分别测量各刀刃 (最多 20 个刀刃)

举例：第一次测量旋转刀；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 TOOL RADIUS
8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 0
```

举例：检查刀具和测量各刀刃并将状态保存在 Q5 中；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32.0 TOOL RADIUS
8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 1
```

举例：新版格式的 NC 程序段

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 482 TOOL RADIUS
Q340=1 ; 检查
Q260=+100; 间隔高度
Q341=1 ; 探测刀刃
```



18.5 测量刀具长度和半径（循环 33 或 483，ISO：G483）

循环运行

为测量刀具长度和半径，编程测量循环“探测循环 33”或“探测循环 482”（另参见第 399 页的“循环 31 至 33 和循环 481 至 483 的差异”）。该循环特别适用于第一次刀具测量，相对分别测量各长度和各半径，它能节省时间。可以用输入参数选择所需测量类型：

- 刀具旋转时，测量刀具。
- 刀具旋转时，测量刀具并测量各刀刃。

TNC 以固定编程顺序测量刀具。先测量刀具半径，再测量长度。测量顺序与测量循环 31 和 32 相同。

编程时注意：



第一次测量刀具前，将以下数据输入在刀具表“TOOL.T”中：近似半径，近似长度，刀刃数和切削方向。

用静止主轴测量钻石表面的圆柱形刀具。为此，定义刀具表中的刀刃（CUT）数为 0 并调整机床参数 **CfgToolMeasurement**。参见机床手册。

循环参数



- ▶ **测量刀具 = 0/ 检查刀具 = 1:** 选择第一次测量刀具还是检查已测量的刀具。如果为第一次测量刀具的话，TNC 改写中央刀具文件 “TOOL.T” 中的 “R” 刀具半径和 “L” 刀具长度数据，它将差值 DR 和 DL 设置为 0。如果要检查刀具的话，TNC 比较被测数据与保存在 “TOOL.T” 中的刀具数据。TNC 计算偏差并将正或负差值 “DR” 和 “DL” 输入在 “TOOL.T” 表中。偏差值也可由 Q 参数 Q115 和 Q116 提供。如果差值大于刀具磨损或破裂的允许公差的话，TNC 将锁定刀具（在 “TOOL.T” 中状态为 “L”）。
- ▶ **保存结果的参数编号？**：TNC 保存测量状态的参数编号：
 - 0.0:** 刀具在公差范围内
 - 1.0:** 刀具磨损（超出 LTOL 及 / 或 RTOL）
 - 2.0:** 刀具破损（超出 LBREAK 及 / 或 RBREAK）。如果不想使用程序中的测量结果，用 NO ENT 键回答对话提示。
- ▶ **间隔高度：**输入主轴不碰撞工件或夹具的坐标轴位置。间隔高度为相对当前工件原点。如果输入的间隔高度太小，使刀尖低于测头触盘面，TNC 自动将刀具定位在触盘面之上（**safetyDistStylus** 设定的安全区）。输入范围 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀具测量？ 0= 否 /1= 是：**选择是否使数控系统也分别测量各刀刃（最多 20 个刀刃）

举例：第一次测量旋转刀；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 0
```

举例：检查刀具和测量各刀刃并将状态保存在 Q5 中；老版格式

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 1
```

举例：新版格式的 NC 程序段

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 483 MEASURE TOOL
Q340=1 ; 检查
Q260=+100; 间隔高度
Q341=1 ; 探测刀刃
```





Symbole

3-D 测头 ... 36, 270

3-D 测头的机床参数 ... 273

F

FCL 功能 ... 6

S

SL 循环

侧面精铣 ... 178

粗铣 ... 175

底面精铣 ... 177

叠加轮廓 ... 167, 210

定心钻 ... 173

基础知识 ... 164, 216

轮廓几何特征循环 ... 166

轮廓链 ... 180

轮廓数据 ... 171



概要

固定循环

循环编号	循环名	定义生效	调用生效	页
7	原点平移	■		页 237
8	镜像	■		页 244
9	停顿时间	■		页 263
10	旋转	■		页 246
11	缩放系数	■		页 248
12	程序调用	■		页 264
13	主轴定向	■		页 265
14	轮廓定义	■		页 166
19	倾斜加工面	■		页 251
20	轮廓数据 SL II	■		页 171
21	定心钻 SL II		■	页 173
22	粗铣 SL II		■	页 175
23	精铣底面 SL II		■	页 177
24	精铣侧面 SL II		■	页 178
25	轮廓链		■	页 180
26	特定轴缩放	■		页 249
27	圆柱面		■	页 191
28	圆柱面上槽		■	页 194
29	圆柱面上凸台		■	页 197
32	公差	■		页 266
200	钻孔		■	页 61
201	铰孔		■	页 63
202	镗孔		■	页 65
203	万能钻		■	页 69
204	反向镗孔		■	页 72
205	万能啄钻		■	页 76



循环编号	循环名	定义生效	调用生效	页
206	用浮动夹头攻丝架攻丝，新		■	页 91
207	刚性攻丝，新		■	页 93
208	镗铣		■	页 80
209	断屑攻丝		■	页 96
220	圆弧阵列点	■		页 155
221	直线阵列点	■		页 158
230	多道铣		■	页 221
231	规则表面		■	页 223
232	端面铣		■	页 227
240	定中心		■	页 59
241	单刃深孔钻		■	页 83
247	原点设置	■		页 243
251	矩形型腔（完整加工）		■	页 123
252	圆弧型腔（完整加工）		■	页 128
253	键槽铣削		■	页 132
254	圆弧槽		■	页 137
256	矩形凸台（完整加工）		■	页 142
257	圆弧凸台（完整加工）		■	页 146
262	铣螺纹		■	页 100
263	铣螺纹 / 镗孔		■	页 103
264	螺纹钻孔 / 铣削		■	页 107
265	螺旋螺纹钻孔 / 铣削		■	页 111
267	外螺纹铣削		■	页 114



测头探测循环

循环编号	循环名	定义生效	调用生效	页
0	参考平面	■		页 355
1	极点原点	■		页 356
3	测量	■		页 395
30	校准 TT	■		页 403
31	测量 / 检查刀具长度	■		页 404
32	测量 / 检查刀具半径	■		页 406
33	测量 / 检查刀具长度和半径	■		页 408
400	用两点的基本旋转	■		页 282
401	用两孔的基本旋转	■		页 285
402	用两圆柱台的基本旋转	■		页 288
403	用旋转轴补偿不对正量	■		页 291
404	设置基本旋转	■		页 294
405	用旋转轴 C 补偿不对正量	■		页 295
408	原点在槽中心（FCL 3 功能）	■		页 303
409	原点在凸脊中心（FCL 3 功能）	■		页 307
410	原点在矩形内	■		页 310
411	原点在矩形外	■		页 314
412	原点在圆（孔）内	■		页 318
413	原点在圆（孔）外	■		页 321
414	原点在角点外	■		页 324
415	原点在角点内	■		页 329
416	原点在圆心	■		页 333
417	原点在探测轴上	■		页 336
418	原点在四孔中心	■		页 338
419	原点在任意轴上	■		页 341
420	工件 — 测量角度	■		页 358
421	工件 — 测量孔（孔圆心和孔直径）	■		页 360
422	工件 — 从外测量圆（圆柱台直径）	■		页 363



循环编号	循环名	定义生效	调用生效	页
423	工件 — 从内测量矩形	■		页 366
424	工件 — 从外测量矩形	■		页 369
425	工件 — 测量内宽（槽）	■		页 373
426	工件 — 测量外宽（凸台）	■		页 376
427	工件 — 测量任何一个可选轴	■		页 379
430	工件 — 测量螺栓孔圆	■		页 382
431	工件 — 测量面	■		页 382
480	校准 TT	■		页 403
481	测量 / 检查刀具长度	■		页 404
482	测量 / 检查刀具半径	■		页 406
483	测量 / 检查刀具长度和半径	■		页 408



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

3-D Touch Probe Systems from HEIDENHAIN

help you to reduce non-cutting time:

For example in

- workpiece alignment
- datum setting
- workpiece measurement
- digitizing 3-D surfaces

with the workpiece touch probes

TS 220 with cable

TS 640 with infrared transmission

- tool measurement
- wear monitoring
- tool breakage monitoring

with the tool touch probe

TT 140

