



**HEIDENHAIN**

**Gids**

# **TNC 426B**

# **TNC 430**

**NC-Software**

**280 476-xx**

**280 477-xx**

**12/2001**

## De Gids

.... is een hulpmiddel bij het programmeren van de HEIDENHAIN-besturingen TNC 426 en TNC 430 en is een korte samenvatting van het bedieningshandboek. Hierin krijgt u nadere uitleg over het programmeren en bedienen van de TNC alsmede meer uitgebreide informatie over:

- de programmering van Q-parameters
- het centrale gereedschapsgeheugen
- de 3D-gereedschapscorrectie
- de automatische gereedschapsmeting.

Belangrijke informatie wordt in de Gids met onderstaande symbolen weergegeven:



Belangrijke opmerking!



Waarschuwing: als er niet gelet wordt op gevaar voor de machine of voor de man erachter!



Machine en TNC moeten door de machinefabrikant voor de beschreven functie voorbereid zijn!



Hoofdstuk in het bedieningshandboek. Hierin vindt u meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Deze Gids geldt voor de TNC's met de volgende software-nummers:

| Besturing          | NC-software-nummer |
|--------------------|--------------------|
| TNC 426, TNC 430   | 280 476-xx         |
| TNC 426*, TNC 430* | 280 477-xx         |

\*) Export-Version

## Inhoud

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Basisbegrippen .....                                    | <b>4</b>   |
| Contouren benaderen en verlaten .....                   | <b>13</b>  |
| Baanfuncties .....                                      | <b>18</b>  |
| Vrije-contourprogrammering FK .....                     | <b>25</b>  |
| Onderprogramma's en herhalingen van programmadelen .... | <b>33</b>  |
| Met cycli werken .....                                  | <b>36</b>  |
| Cycli voor het maken van boringen en tappen .....       | <b>39</b>  |
| Kamers, tappen en sleuven .....                         | <b>56</b>  |
| Puntenpatroon .....                                     | <b>65</b>  |
| SL-cycli .....                                          | <b>67</b>  |
| Regel voor regel afvlakken .....                        | <b>75</b>  |
| Cycli voor coördinatenomrekeningen .....                | <b>78</b>  |
| Overige cycli .....                                     | <b>85</b>  |
| Digitaliseren van 3D-vormen .....                       | <b>88</b>  |
| Grafische weergaven en statusweergaven .....            | <b>94</b>  |
| DIN/ISO-programmering .....                             | <b>97</b>  |
| Additionele functies M .....                            | <b>103</b> |

# Basisbegrippen

## Programma's/bestanden



Zie "Programmeren, Bestandsbeheer".

De TNC slaat programma's en teksten op in bestanden. Het bestandskenmerk bestaat uit twee elementen:

SCHROEF.H

### Bestandsnaam

maximale lengte:  
16 tekens

### Bestandstype

zie tabel rechts

### Bestanden in de TNC

### Bestandstype

#### Programma's in

- HEIDENHAIN-formaat
- DIN/ISO-formaat

.H  
.I

#### Tabellen voor

- gereedschappen
- nulpunten
- pallets
- snijgegevens
- posities

.T  
.D  
.P  
.CDT  
.PNT

#### Teksten als

- ASCII-bestanden

.A


## Nieuw bewerkingsprogramma openen

PGM  
MGT

- ▶ Directory kiezen, waarin het programma wordt opgeslagen
- ▶ Nieuwe bestandsnaam met bestandstype ingeven
- ▶ Maatgegevens in het programma kiezen (mm of inch)
- ▶ Ruwdeel (BLK-vorm) voor grafische weergave vastleggen:
  - ▶ Spilas aangeven
  - ▶ Coördinaten van het MIN-punt  
kleinste X-, Y- en Z-coördinaat
  - ▶ Coördinaten van het MAX-punt  
grootste X-, Y- en Z-coördinaat

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

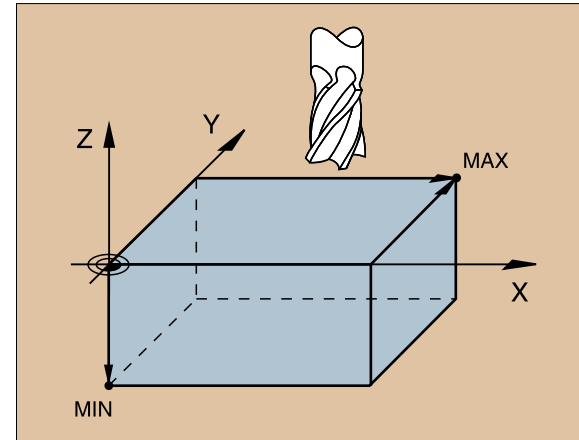

## Beeldschermindeling vastleggen



Zie "Inleiding, de TNC 426, TNC 430"



► Softkeys voor het vastleggen van de beeldschermindeling weergeven

| Werkstand                                          | Inhoud van beeldscherm                         |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Handbedrijf                                        | Posities                                       | POSITIE                |
| Handwiel                                           | Posities links<br>Status rechts                | POSITIE<br>+<br>STATUS |
| Posities met handingave                            | Programma                                      | PGM                    |
|                                                    | Programma links<br>Status rechts               | PGM<br>+<br>STATUS     |
| Programma-afloop /<br>compl. prog.                 | Programma                                      | PGM                    |
| Programma-afloop /<br>stapsgewijs<br>Programmatest | Programma links<br>Programma-informatie rechts | PGM<br>+<br>VERDELING  |
|                                                    | Programma links<br>Status rechts               | PGM<br>+<br>STATUS     |
|                                                    | Programma links<br>Grafische weergave rechts   | PGM<br>+<br>GRAFISCH   |
|                                                    | Grafische weergave                             | GRAFISCH               |

Voortzetting op volgende bladzijde ►

| Handbediening                                                                                                                                                                                                                                    |   | Programmeren<br>en bewerken                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>ACT</div> <div> X +48.635<br/>Y +359.052<br/>Z +88.608<br/>C +205.498<br/>B +238.707 </div> </div> <div> <div>RESTW</div> <div> X +297.138<br/>Y -313.945<br/>Z +735.750<br/>C +29804.714<br/>B +29932.345 </div> </div> </div> |   |                                                                                                 |
| <div> <div>M 5/9</div> <div>S 175.052</div> <div>T S 970 F 0</div> </div>                                                                                                                                                                        |   | <div> <div>A +0.0000<br/>B +45.0000<br/>C +45.0000</div> <div>Basisrotatie +0.0000</div> </div> |
| <div> <div>0% S-IST 16:11</div> <div>2% S-MOM LIMIT 1</div> </div>                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                 |
| M                                                                                                                                                                                                                                                | S | F                                                                                               |
| TAST-FUNCTIE                                                                                                                                                                                                                                     |   | REF.-PUNT VASTL.                                                                                |
| INCRE-MENTEEL [DIT] AAN                                                                                                                                                                                                                          |   | 3D ROT [DIT] TABEL                                                                              |

▲ Programma links, status rechts  
▲ Programma links, grafische programmeerweergave rechts

| Handbediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programmeren en bewerken |           |           |        |       |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------------|---------------|
| <div> <div> 0 BEGIN PGM 3516 MM<br/>1 BLK FORM 0.1 Z X-90 Y-90 Z-40<br/>2 BLK FORM 0.2 X+90 Y+90 Z+0<br/>3 TOOL CALL 1 Z S1400<br/>4 L Z+50 R0 F MAX<br/>5 CALL LBL 1<br/>6 L Z+100 R0 F MAX M2<br/>7 LBL 1<br/>8 L X+0 Y+80 RL F250<br/>9 FPOL X+0 Y+0<br/>10 FC DR- R80 CCK+0 CCY+0<br/>11 FCT DR- R7.5<br/>12 FCT DR+ R90 CCK+69.282 CCY-40<br/>13 FSELECT 2 ;<br/>14 FCT DR+ R10 PDX+0 PDY+0 D20 </div> <div> </div> </div> |                          |           |           |        |       |                 |               |
| BEGIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EINDE                    | BLADZIJDE | BLADZIJDE | ZOEKEN | START | START AFZ. STAP | RESET + START |

| Werkstand                   | Inhoud van beeldscherm                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmeren<br>en bewerken | <div>Programma</div> <div>PGM</div>                                                                  |
|                             | <div>Programma links</div> <div>Programma-informatie rechts</div> <div>PGM<br/>+<br/>VERDELING</div> |
|                             | <div>Programma links</div> <div>Grafische weergave rechts</div> <div>PGM<br/>+<br/>GRAFISCH</div>    |

| Handbediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programmeren en bewerken                                                                                                                                                   |                |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| <pre> 0 BEGIN PGM 1NL MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 3 + - Gereedschaps 1 4 TOOL CALL 1 Z S+500 5 L Z+100 R0 F MAX 6 CYCL DEF 200 BOREN   0200+2 \$VEILIGHEIDSAFSTAND   0201+-20 \$DIEPTE   0206+150 \$RANZET DIEPTEVERPL.   0202+5 \$DIEPTEVERPLAATSING   0210+0 \$STILSTANDSTIJD BOVEN   0203+*0 \$COORD. OPPERVLAK   0204+50 \$20 VEILIGHEIDSAFST.   0211+0 \$STILSTANDSTIJD ONDER </pre> | <pre> BEGIN PGM 1NL - Gereedschaps 1 - Voorbewerken - Nabewerken - Gereedschaps 2 - Voorboren - Voorpositioneren in X,Y - Cyklusoproep - Gereedschaps 3 END PGM 1NL </pre> |                |                |                          |
| BEGIN<br>↑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EINDE<br>↓                                                                                                                                                                 | BLADZIJDE<br>↑ | BLADZIJDE<br>↓ | ZOEKEN                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                |                | VENSTER<br>WISSELEN<br>↔ |

▲ Programma links, programma-informatie rechts


## Rechthoekige coördinaten – absoluut

De maatgegevens zijn gerelateerd aan het actuele nulpunt.  
Het gereedschap verplaatst zich **naar** absolute coördinaten.

### In een NC-regel programmeerbare assen


Rechteverplaatsing: 5 willekeurige assen

Cirkelbeweging: 2 lineaire assen in een vlak of  
3 lineaire assen met cyclus 19  
BEWERKINGSVLAK

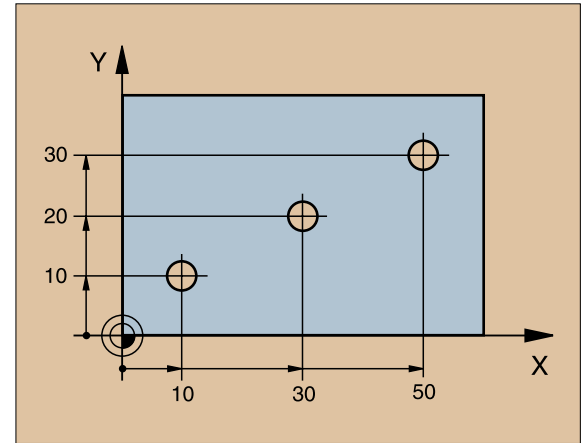

## Rechthoekige coördinaten – incrementeel

De maatgegevens zijn gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie van het gereedschap.  
Het gereedschap verplaatst zich incrementeel; **van maat tot maat**.

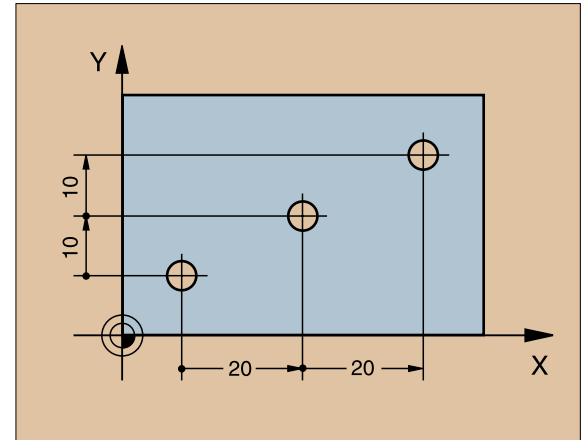


## Cirkelmiddelpunt en pool: CC

Het cirkelmiddelpunt CC moet worden ingegeven om cirkelvormige baanbewegingen met de baanfunctie C (zie blz. 21) te programmeren. CC wordt anderzijds als pool voor maatgegevens in poolcoördinaten toegepast.

CC wordt in rechthoekige coördinaten vastgelegd \*.

Een absoluut vastgelegd cirkelmiddelpunt of pool CC is altijd gerelateerd aan het nulpunt van het werkstuk.


Een incrementeel vastgelegd cirkelmiddelpunt of pool CC is altijd gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie van het gereedschap.

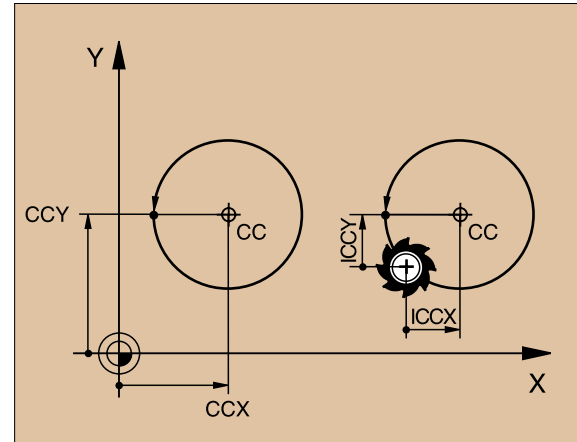

## Hoekreferentie-as

Hoeken – zowel de poolcoördinaten-hoek PA en roterende hoek ROT – zijn gerelateerd aan de referentie-as.

| Werkvlak | Referentie-as en 0°-richting |
|----------|------------------------------|
| X/Y      | X                            |
| Y/Z      | Y                            |
| Z/X      | Z                            |

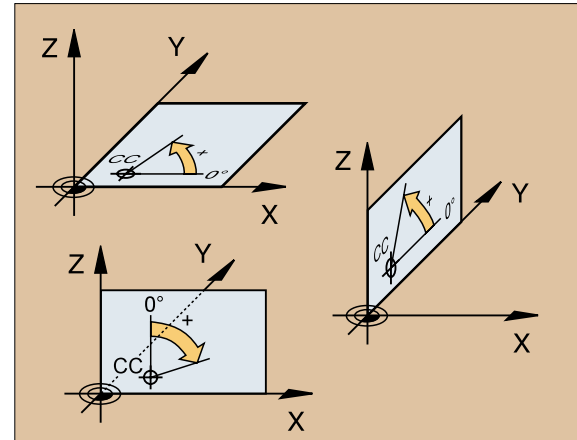

\*Cirkelmiddelpunt in poolcoördinaten: zie FK-programmering

## Poolcoördinaten

Maatgegevens in poolcoördinaten zijn gerelateerd aan pool CC.  
Een positie wordt in het werkvlak vastgelegd door middel van:

- poolcoördinaten-radius PR = afstand van de positie vanaf pool CC
- poolcoördinaten-hoek PA = hoek tussen de hoekreferentie-as en hulplijn CC – PR

## Incrementele maatgegevens

Incrementele maatgegevens in poolcoördinaten zijn gerelateerd aan de laatst geprogrammeerde positie.

## Programmeren van poolcoördinaten



► Baanfunctie kiezen



► P-toets indrukken  
► Dialogvragen beantwoorden

## Gereedschappen definiëren



### Gereedschapsgegevens

Elk gereedschap wordt door een gereedschapsnummer (1 t/m 254) of door een gereedschapsnaam (alleen bij gereedschapstabellen) gekenmerkt.

### Gereedschapsgegevens ingeven

De gereedschapsgegevens (lengte L en radius R) kunnen worden ingegeven:

- in de vorm van een gereedschapstabel (centraal, programma TOOL.T) of
- direct in het programma met TOOL DEF-regels (lokaal).

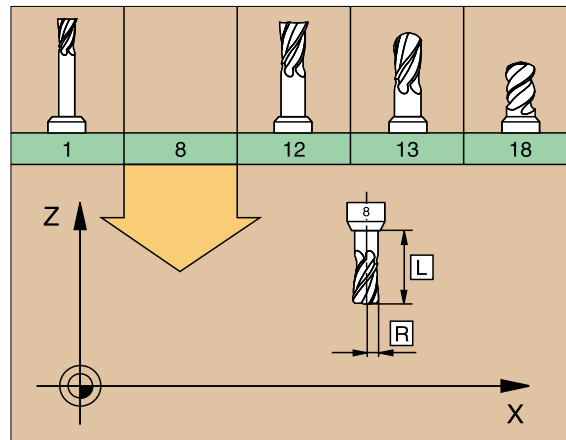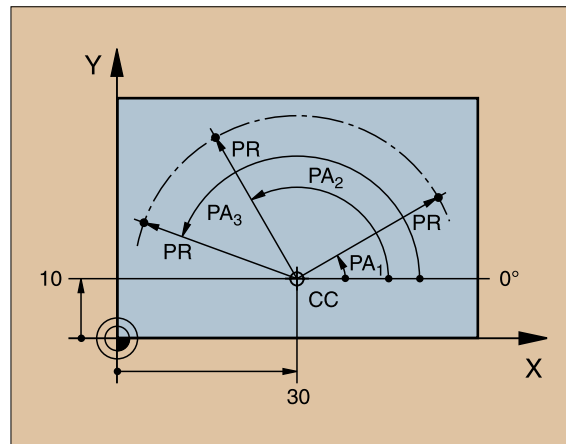

**TOOL  
DEF**

- Gereedschapsnummer
- Gereedschapslengte L
- Gereedschapsradius R

- De gereedschapslengte moet als lengteverschil  $\Delta L$  ten opzichte van het nulgereedschap worden geprogrammeerd:

$\Delta L > 0$ : Gereedschap langer dan het nulgereedschap

$\Delta L < 0$ : Gereedschap korter dan het nulgereedschap

- De werkelijke gereedschapslengte met behulp van een voorinstel-apparaat vaststellen; de vastgestelde lengte wordt geprogrammeerd.

**Gereedschapsgegevens oproepen****TOOL  
CALL**

- Gereedschapsnummer of -naam
- Spil as parallel: gereedschapsas
- Spioltoerental S
- Aanzet
- Overmaat gereedschapslengte DL (b.v. slijtage)
- Overmaat gereedschapsradius DR (b.v. slijtage)

**3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3**



**4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5**

**5 L Z+100 R0 FMAX**

**6 L X-10 Y-10 R0 FMAX M6**

**Gereedschapswissel**

- Bij het benaderen van de positie voor de gereedschapswissel letten op botsingsgevaar!
- Draairichting van de spil met behulp van M-functie vastleggen:  
M3: rechtsom  
M4: linksom
- Overmaten voor gereedschapsradius of -lengte maximaal  $\pm 99,999$  mm!

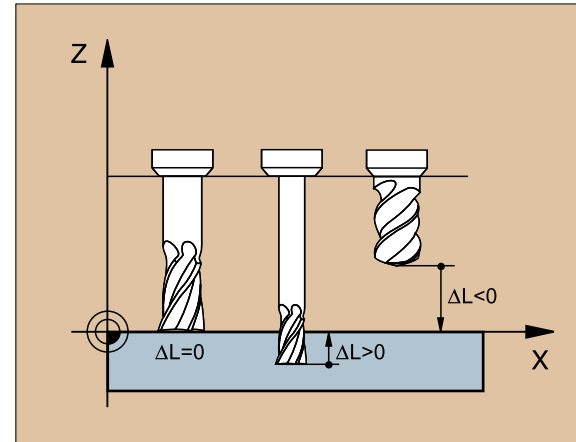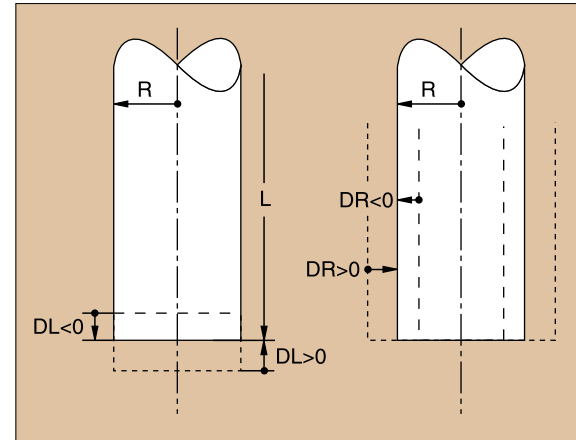**▼ Overmaten bij een stiftfrees**

## Gereedschapscorrecties

Bij de bewerking houdt de TNC rekening met lengte L en radius R van het opgeroepen gereedschap.

### Lengtecorrectie

**Activeren** van de lengtecorrectie:

- Gereedschap in de spilas plaatsen

**Opheffen** van de lengtecorrectie:

- Nieuw gereedschap of gereedschap met lengte  $L=0$  oproepen

### Radiuscorrectie

**Activeren** van de radiuscorrectie:


- Gereedschap in het bewerkingsvlak met RR of RL plaatsen

**Opheffen** van de radiuscorrectie:


- Positioneerregel met R0 programmeren

**Zonder radiuscorrectie** werken (b.v. boren):

- Gereedschap met R0 verplaatsen

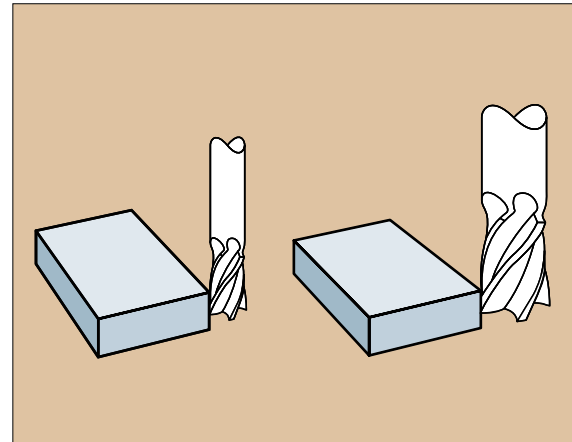


▼ (S) = start; (E) = einde

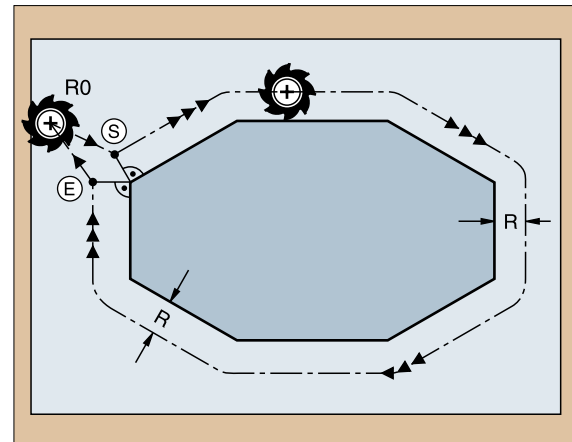

## Referentiepunt vastleggen zonder 3D-tastsysteem

Bij het vastleggen van het referentiepunt wordt de weergave van de TNC op de coördinaten van een bekende werkstukpositie vastgelegd:

- ▶ Nulgereedschap met een bekende radius in de spil plaatsen
- ▶ Werkstand handbedrijf of el. handwiel kiezen
- ▶ Referentie-oppervlak van de gereedschapsas aanraken en gereedschapslengte ingeven
- ▶ Referentie-oppervlakken van de bewerkingsvlakken aanraken en positie van het gereedschapsmiddelpunt ingeven

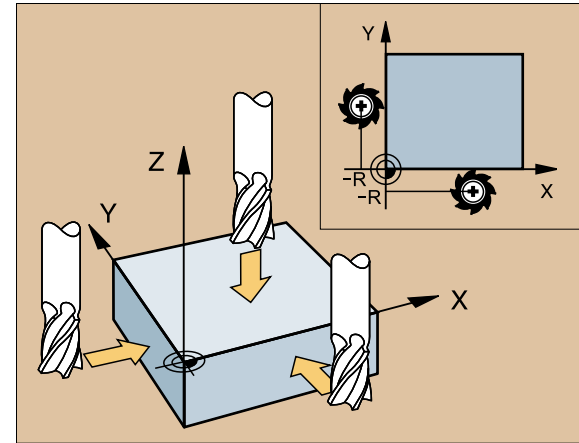


## Instellen en meten met 3D-tastsystemen

Met een 3D-taststelsel van HEIDENHAIN kan de machine heel snel, gemakkelijk en nauwkeurig worden ingesteld.

Behalve over tastfuncties waarmee de machine in de werkstanden handbedrijf en elektronisch handwiel kan worden ingesteld, beschikt u in de werkstanden voor programma-afloop over een groot aantal meetcycli (zie ook het gebruikershandboek Tastcycli):

- Meetcycli voor registratie en compensatie van een scheve ligging van het werkstuk
- Meetcycli voor het automatisch vastleggen van een referentiepunt
- Meetcycli voor het automatisch opmeten van werkstukken met vergelijking van toleranties en automatische gereedschapscorrectie

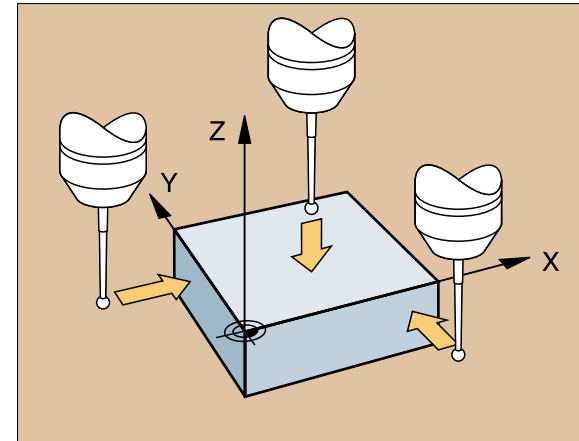

# Contouren benaderen en verlaten

## Startpunt $P_S$

$P_S$  ligt buiten de contour en moet zonder radiuscorrectie benaderd worden.

## Hulp punt $P_H$

$P_H$  ligt buiten de contour en wordt door de TNC berekend.



De TNC verplaatst het gereedschap van startpunt  $P_S$  naar hulppunt  $P_H$  met de laatst geprogrammeerde aanzet!

## Eerste contourpunt $P_A$ en laatste contourpunt $P_E$

Het eerste contourpunt  $P_A$  wordt in de APPR-regel (benaderen) geprogrammeerd. Het laatste contourpunt wordt op de gebruikelijke wijze geprogrammeerd.

## Eindpunt $P_N$

$P_N$  ligt buiten de contour en komt voort uit de DEP-regel (Engels: depart = verlaten).  $P_N$  wordt automatisch met R0 benaderd.

## Baanfuncties bij het benaderen en verlaten

APPR  
DEP

► Softkey met de gewenste baanfunctie indrukken:



Rechte met tangente aansluiting



Rechte loodrecht op contourpunt




Cirkelbaan met tangente aansluiting



Recht stuk met tangente overgangscirkel aan de contour



- Radiuscorrectie in de APPR-regel programmeren!
- Met DEP-regels wordt de radiuscorrectie op R0 vastgelegd!

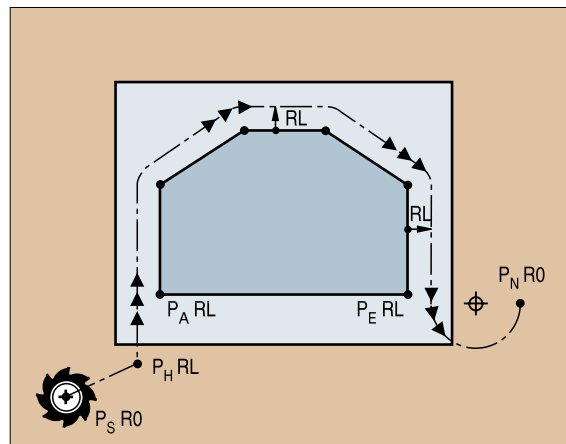

## Benaderen van een rechte met tangentiale aansluiting




- Coördinaten van het eerste contourpunt  $P_A$
- Afstand lengte tussen  $P_H$  en  $P_A$   
LEN > 0 ingeven
- Radiuscorrectie RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LT X+20 Y+20 LEN 15 RR F100

9 L X+35 Y+35

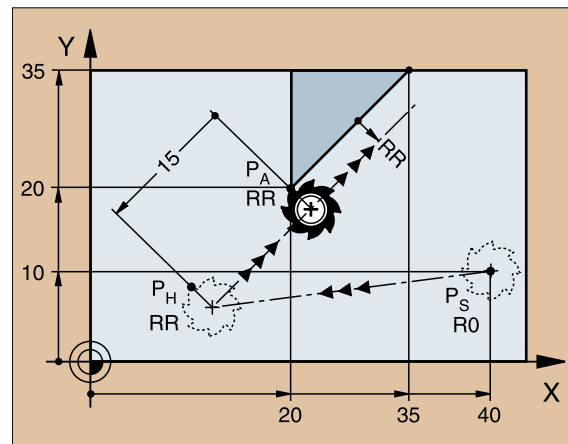

## Benaderen van een rechte loodrecht op het eerste contourpunt




- Coördinaten van het eerste contourpunt  $P_A$
- Afstand lengte tussen  $P_H$  en  $P_A$   
LEN > 0 ingeven
- Radiuscorrectie RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LN X+10 Y+20 LEN 15 RR F100

9 L X+20 Y+35

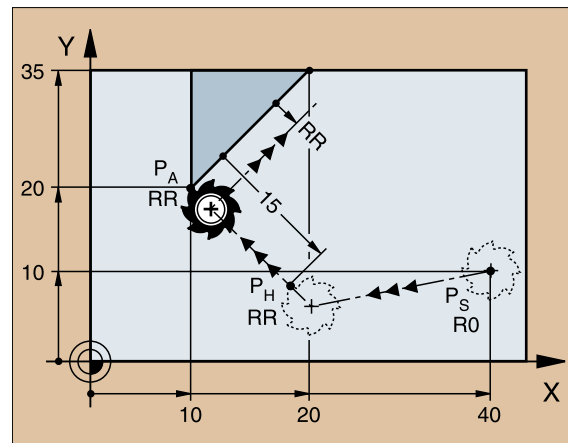

## Benaderen van een cirkelbaan met tangentiële aansluiting




- ▶ Coördinaten van het eerste contourpunt  $P_A$
- ▶ Radius  $R$   
 $R > 0$  ingeven
- ▶ Middelpuntshoek CCA  
 $CCA > 0$  ingeven
- ▶ Radiuscorrectie RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR CT X+10 Y+20 CCA 180 R10 RR F100

9 L X+20 Y+35

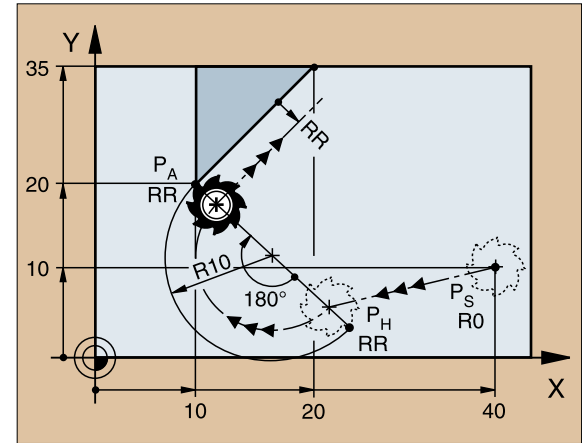

## Benaderen van een cirkelbaan met tangentiële aansluiting op contour en recht stuk




- ▶ Coördinaten van het eerste contourpunt  $P_A$
- ▶ Radius  $R$   
 $R > 0$  ingeven
- ▶ Radiuscorrectie RR/RL

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LCT X+10 Y+20 R10 RR F100

9 L X+20 Y+35

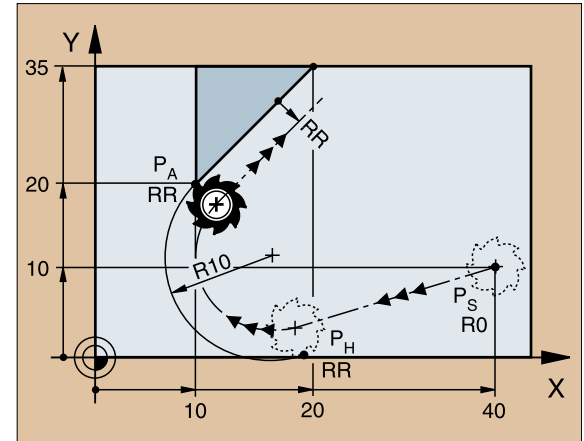

## Verlaten van een rechte met tangente aansluiting




► Afstand lengte tussen  $P_E$  en  $P_N$   
LEN > 0 ingeven

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F100

25 DEP LT LEN 12.5 F100 M2

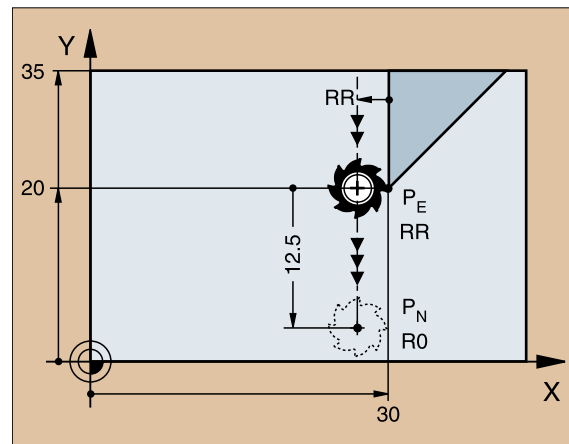

## Verlaten van een rechte loodrecht op het laatste contourpunt




► Afstand lengte tussen  $P_E$  en  $P_N$   
LEN > 0 ingeven

23 L X+30 Y+35 RR F100

24 L Y+20 RR F100

25 DEP LN LEN+20 F100 M2

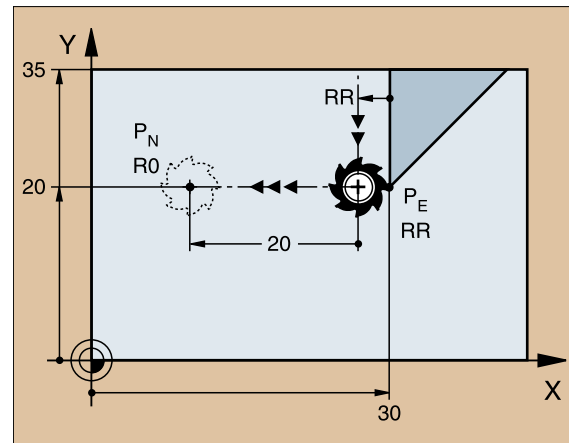


## Verlaten van een cirkelbaan met tangentiale aansluiting



- ▶ Radius R  
 $R > 0$  ingeven
- ▶ Middelpuntshoek CCA

23 L X+30 Y+35 RR F100  
 24 L Y+20 RR F10  
 25 DEP CT CCA 180 R+8 F100 M2

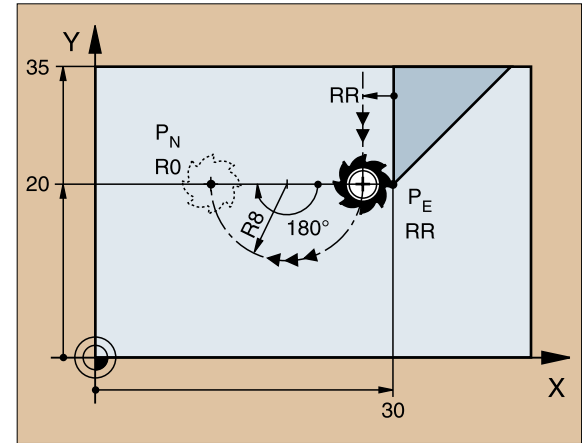


## Verlaten van een cirkelbaan met tangentiale aansluiting op contour en recht stuk



- ▶ Coördinaten van het eindpunt  $P_N$
- ▶ Radius R  
 $R > 0$  ingeven

23 L X+30 Y+35 RR F100  
 24 L Y+20 RR F100  
 25 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100 M2

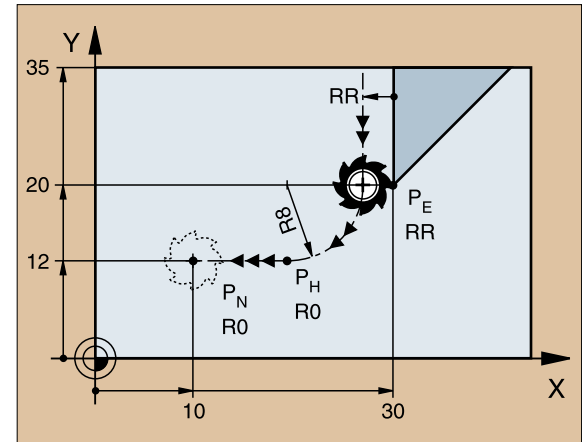

# Baanfuncties voor positioneerregels



Zie "Programmeren: programmeren van contouren".

## Uitgangspunt

Voor de programmering van de gereedschapsverplaatsing wordt er in principe vanuit gegaan dat het gereedschap zich verplaatst en het werkstuk stilstaat.

## Ingave van de eindposities

Eindposities kunnen met rechthoekige of poolcoördinaten worden ingegeven – zowel absoluut als incrementeel, of een combinatie van beide.

## Gegevens in de positioneerregel

Een volledige positioneerregel bevat onderstaande gegevens:

- Baanfuncties
- Coördinaten van het eindpunt van het contourelement (eindpositie)
- Radiuscorrectie RR/RL/R0
- Aanzet F
- Additionele functie M



Gereedschap aan het begin van het bewerkingsprogramma zo voorpositioneren dat beschadiging van het gereedschap en werkstuk is uitgesloten!

## Baanfuncties

### Rechte



Blz. 19

### Afkanting tussen twee rechten



Blz. 20

### Hoeken afronden



Blz. 20

### Cirkelmiddelpunt of poolcoördinaten ingeven



Blz. 21

### Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt CC



Blz. 21

### Cirkelbaan met radiusgegevens



Blz. 22

### Cirkelbaan met tangential aansluiting aan voorafgaand contourelement



Blz. 23

### Vrije contour-programmering FK



Blz. 25

## Rechte



- Coördinaten van het eindpunt van de rechte
- Radiuscorrectie RR/RL/R0
- Aanzet F
- Additionele functie M

Met rechthoekige coördinaten:

**7 L X+10 Y+40 RL F200 M3**

**8 L IX+20 IY-15**

**9 L X+60 IY-10**

Met poolcoördinaten:

**12 CC X+45 Y+25**

**13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3**



**14 LP PA+60**

**15 LP IPA+60**

**16 LP PA+180**



- Pool CC vastleggen, voordat poolcoördinaten worden geprogrammeerd!
- Pool CC alleen in rechthoekige coördinaten programmeren!
- Pool CC is actief totdat een nieuwe pool CC wordt vastgelegd!

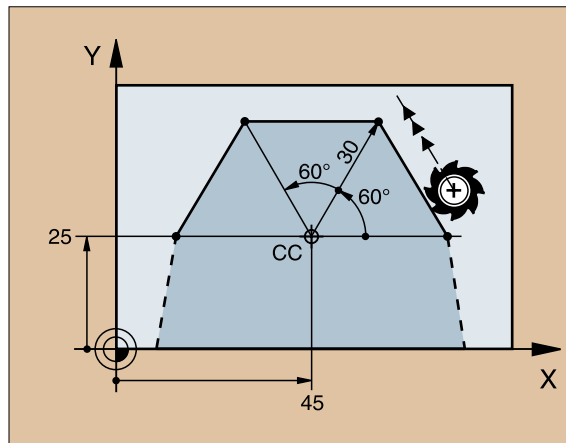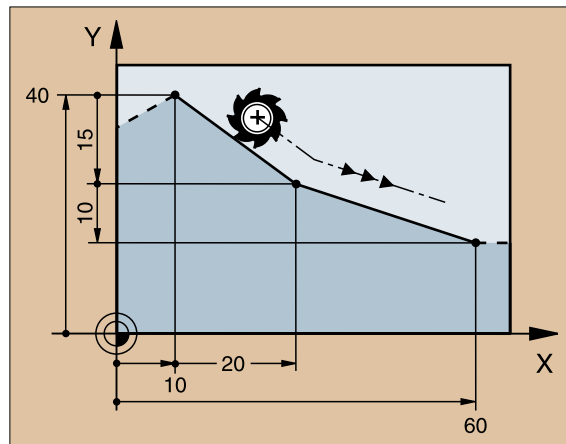

## Afkanting tussen twee rechten tussenvoegen



- Lengte van het afkantingsgedeelte
- Aanzet F voor de afschuining

**7 L X+0 Y+30 RL F300 M3**


**8 L X+40 IY+5**

**9 CHF 12 F250**

**10 L IX+5 Y+0**



- Een contour mag niet met een CHF-regel beginnen!
- De radiuscorrectie moet vóór en na de CHF-regel dezelfde zijn!
- De afkanting moet met het opgeroepen gereedschap uit te voeren zijn!

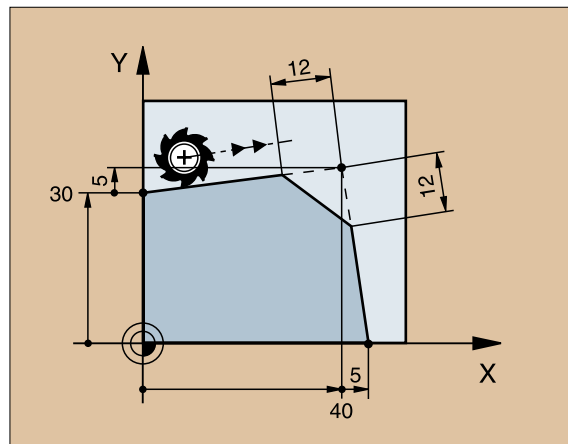

## Hoeken afronden

Het begin en einde van een cirkelboog vormen tangentiale overgangen met het voorafgaande en volgende contourelement.



- Radius R van de cirkelboog
- Aanzet F voor het afronden van hoeken

**5 L X+10 Y+40 RL F300 M3**


**6 L X+40 Y+25**

**7 RND R5 F100**

**8 L X+10 Y+5**



- De afrondingscirkel moet met het opgeroepen gereedschap uit te voeren zijn!

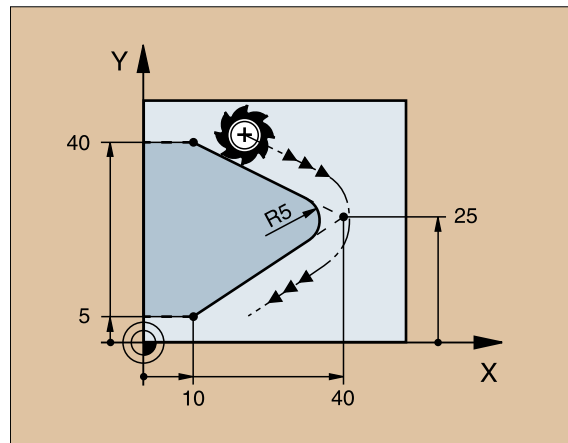

## Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt CC



► Coördinaten van cirkelmiddelpunt CC



► Coördinaten van het eindpunt van de cirkelboog

► Draairichting DR

Met C en CP kan een volledige cirkel in een regel worden eprogrammeerd.

Met rechthoekige coördinaten:

**5 CC X+25 Y+25**

**6 L X+45 Y+25 RR F200 M3**

**7 C X+45 Y+25 DR+**

Met poolcoördinaten:



**18 CC X+25 Y+25**

**19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3**

**20 CP PA+180 DR+**



- Pool CC vastleggen, voordat poolcoördinaten worden geprogrammeerd!
- Pool CC alleen in rechthoekige coördinaten programmeren!
- Pool CC is actief totdat een nieuwe pool CC wordt vastgelegd!
- Eindpunt van de cirkel wordt alleen met PA vastgelegd!

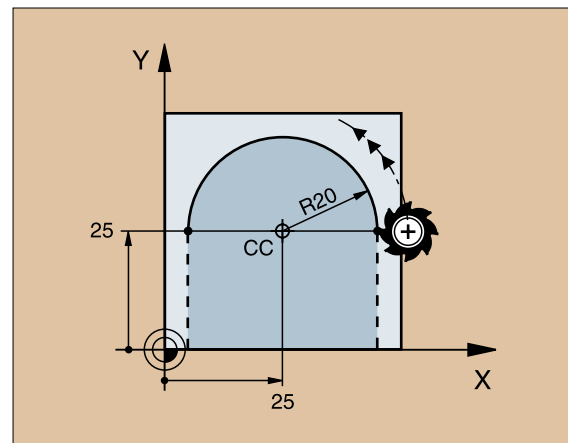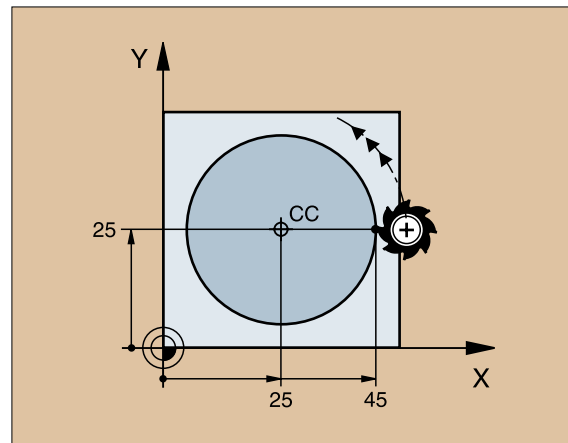

# Cirkelbaan CR met radiusgegevens



- Coördinaten van het eindpunt van de cirkelboog
- Radius R
  - grote cirkelboog:  $ZW > 180$ , R negatief
  - kleine cirkelboog:  $ZW < 180$ , R positief
- Draairichting DR

**10 L X+40 Y+40 RL F200 M3** startpunt cirkelboog


**11 CR X+70 Y+40 R+20 DR-** boog ① of

**11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+** boog ②

**10 L X+40 Y+40 RL F200 M3** startpunt cirkelboog


**11 CR X+70 Y+40 R-20 DR-** boog ③ of

**11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+** boog ④

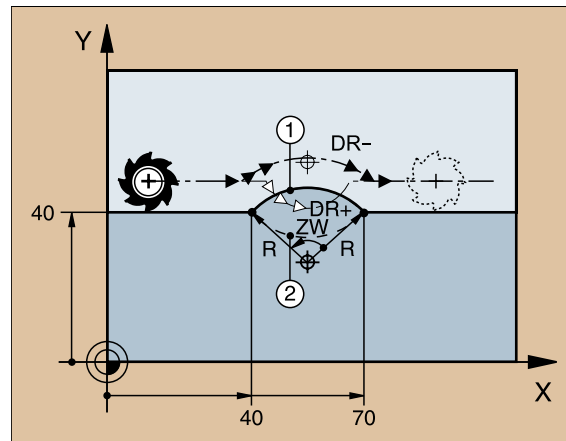

▲ boog ① en ②

▼ boog ③ en ④

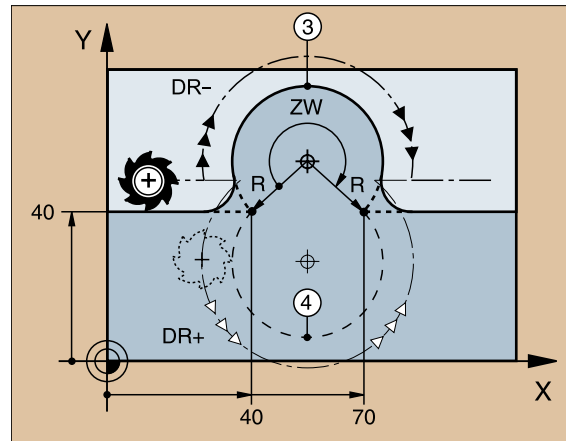

## Cirkelbaan CT met tangentiële aansluiting



- Coördinaten van het eindpunt van de cirkelboog
- Radiuscorrectie RR/RL/R0
- Aanzet F
- Additionele functie M

Met rechthoekige coördinaten:

**5 L X+0 Y+25 RL F250 M3**

**6 L X+25 Y+30**

**7 CT X+45 Y+20**

**8 L Y+0**

Met poolcoördinaten:

**12 CC X+40 Y+35**

**13 L X+0 Y+35 RL F250 M3**



**14 LP PR+25 PA+120**

**15 CTP PR+30 PA+30**

**16 L Y+0**



- Pool CC vastleggen, voordat poolcoördinaten worden geprogrammeerd!
- Pool CC alleen in rechthoekige coördinaten programmeren!
- Pool CC is actief totdat een nieuwe pool CC wordt vastgelegd!

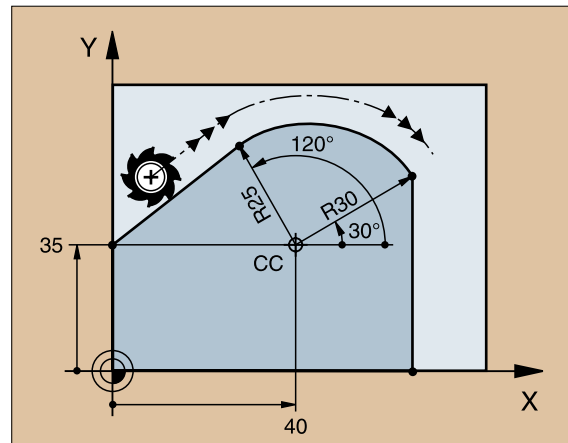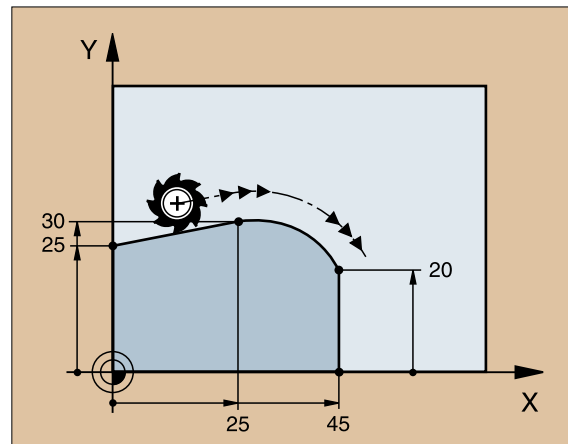

## Schroeflijn (alleen in poolcoördinaten)

### Berekeningen (freesrichting van onder naar boven)

Aantal schroefdraad-  $n$  = aantal schroefdraadgangen + rotatie-overloop  
gangen:

Totale hoogte:  $h$  = spoed  $P$  x aantal schroefdraadgangen  $n$

Incr. poolc.-hoek:  $IPA$  = aantal schroefdraadgangen  $n \times 360^\circ$

Starthoek:  $PA$  = hoek voor begin van de schroefdraad +  
hoek voor rotatie-overloop

Startcoördinaat:  $Z$  = spoed  $P$  x (schroefdraadgangen + rotatie-  
overloop aan begin van de schroefdraad)

### Vorm van de schroeflijn

| Binnendraad | Werkrichting | Draairichting | Radiuscorrectie |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
|-------------|--------------|---------------|-----------------|

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| rechtse draad | Z+ | DR+ | RL |
|---------------|----|-----|----|

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| linkse draad | Z+ | DR- | RR |
|--------------|----|-----|----|

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| rechtse draad | Z- | DR- | RR |
|---------------|----|-----|----|

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| linkse draad | Z- | DR+ | RL |
|--------------|----|-----|----|

### Buitendraad

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| rechtse draad | Z+ | DR+ | RR |
|---------------|----|-----|----|

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| linkse draad | Z+ | DR- | RL |
|--------------|----|-----|----|

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| rechtse draad | Z- | DR- | RL |
|---------------|----|-----|----|

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| linkse draad | Z- | DR+ | RR |
|--------------|----|-----|----|



### Schroefdraad M6 x 1mm met 5 schroefdraadgangen:

12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- RL F50

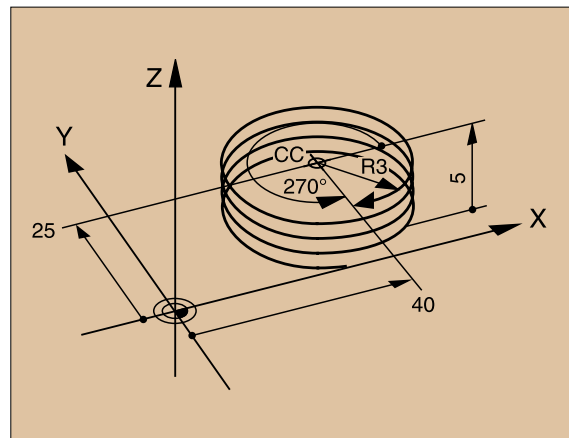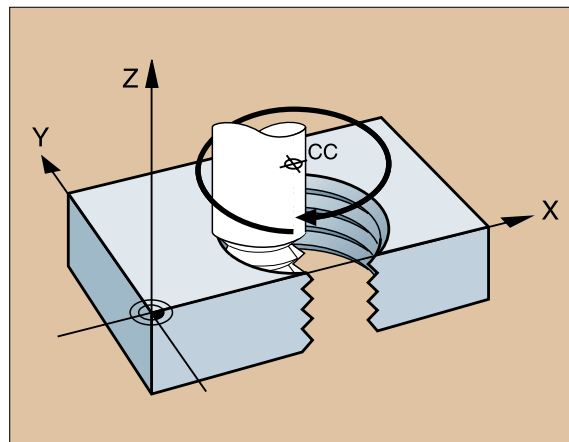

# Vrije-contourprogrammering FK



Zie "Baanbewegingen - Vrije-contourprogrammering FK"


Wanneer er in de produktietekening eindpuntcoördinaten ontbreken of wanneer deze tekeningen opgaven bevatten die niet via de grijze baanfunctietoetsen kunnen worden ingegeven, gaat men over op "vrije-contourprogrammering FK".

## Mogelijke opgaven voor een contourelement:

- bekende coördinaten van het eindpunt
- hulppunten op het contourelement
- hulppunten in de buurt van het contourelement
- gerelateerde waarde t.o.v. een ander contourelement
- richtingsgegevens (hoek)/positiegegevens
- gegevens over het contourverloop

## FK-programmering juist gebruiken:

- alle contourelementen moeten in het bewerkingsvlak liggen
- alle beschikbare gegevens betreffende een contour ingeven
- bij het door elkaar gebruiken van conventionele regels en FK-regels moet elk via FK geprogrammeerd gedeelte duidelijk bepaald zijn, voordat er met de TNC weer conventionele baanfuncties kunnen worden ingegeven.

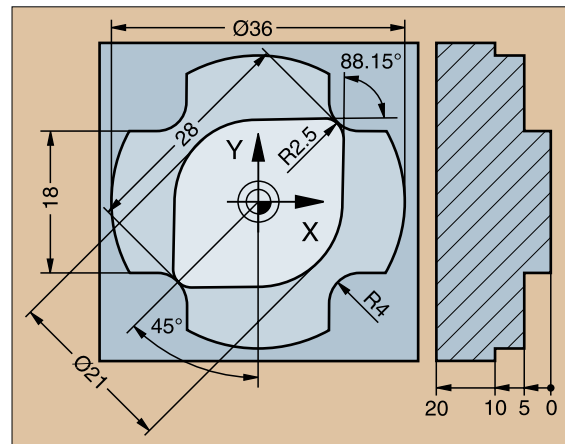

▲ Deze maatgegevens kunnen met FK worden geprogrammeerd

## Met grafische programmeerweergave werken



De beeldschermindeling PGM+GRAFISCH kiezen!

De grafische programmeerweergave toont de werkstukcontour die overeenkomt met de ingaven. Als op grond van de ingegeven data meerdere oplossingen mogelijk zijn, verschijnt er een softkey-veld met onderstaande functies:

TOON  
OPLOSSING

De verschillende oplossingen weergeven

OPLOSSING  
KIEZEN

De weergegeven oplossing kiezen en overnemen

KEUZE  
BEEINDIG.

Volgende contourelementen programmeren

START  
AFZ. STAP  
☐

Grafisch weergeven van het programma,  
d.w.z. regel voor regel


## Standaardkleuren van de grafische programmeerweergave

Duidelijk bepaald contourelement

Contourelement komt overeen met één van de mogelijke oplossingen

Ingegeven data zijn niet voldoende voor de berekening van het contourelement

Contourelement uit een onderprogramma

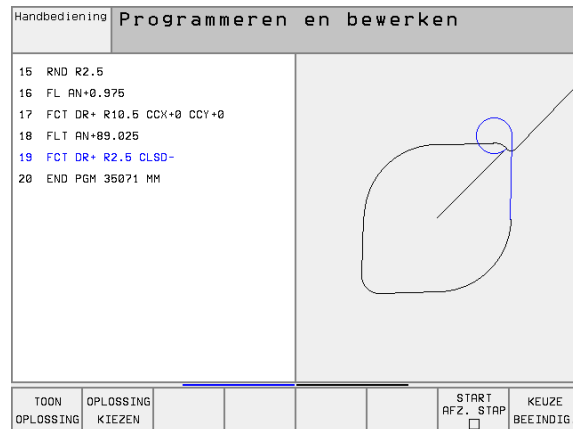

## FK-dialoog openen



FK-dialoog openen

rechte cirkel



Contourelement zonder tangentielle aansluiting



Contourelement met tangentielle aansluiting



Pool voor FK-programmering

## Eindpuntcoördinaten X, Y of PA, PR



Rechthoekige coördinaten X en Y



Poolcoördinaten gerelateerd aan FPOL




Incrementele ingaven

**7 FPOL X+20 Y+30**

**8 FL IX+10 Y+20 RR F100**

**9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15**

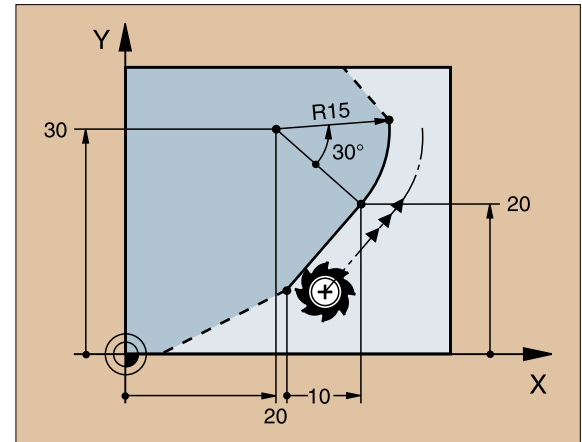

## Cirkelmiddelpunt CC in de FC/FCT-regel



Rechthoekige coördinaten van het cirkelmiddelpunt



Poolcoördinaten van het cirkelmiddelpunt gerelateerd aan FPOL




Incrementele ingaven

**10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15**

**11 FPOL X+20 Y+15**

...

**13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40**

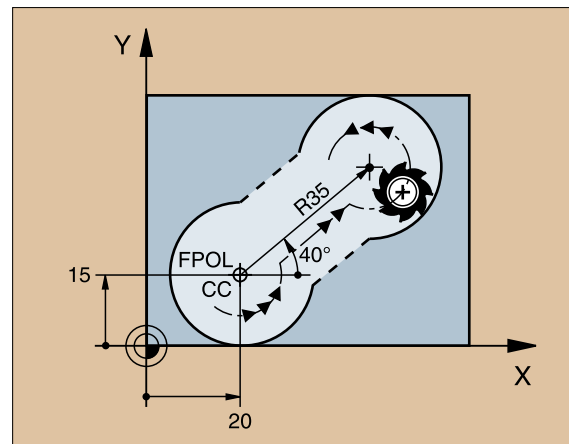

## Hulppunten

... P1, P2, P3 op een contour



Bij rechten: t/m 2 hulppunten

Bij cirkels: t/m 3 hulppunten

... naast een contour




Coördinaten van het hulppunt



Afstand

**13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071**

**14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10**

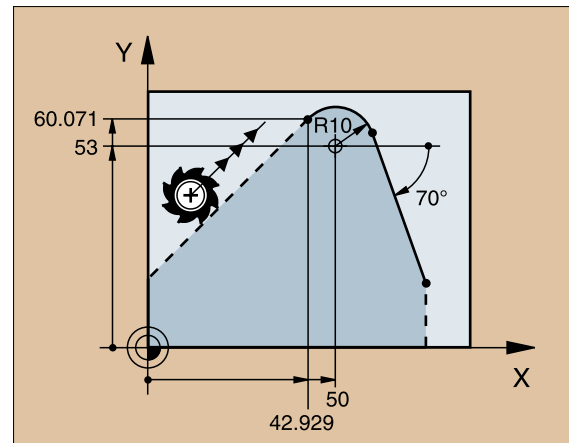

## Richting en lengte van het contourelement

### Gegevens betreffende de rechten



Aansnijkhoek van de rechten



Lengte van de rechten

### Gegevens betreffende de cirkelbaan



Aansnijkhoek van de intridingsraaklijn



Lengte van het cirkelbooggedeelte

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

### Kenmerk van een gesloten contour



Begin: CLSD+



Einde: CLSD-

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

...

17 FCT DR- R+15 CLSD-

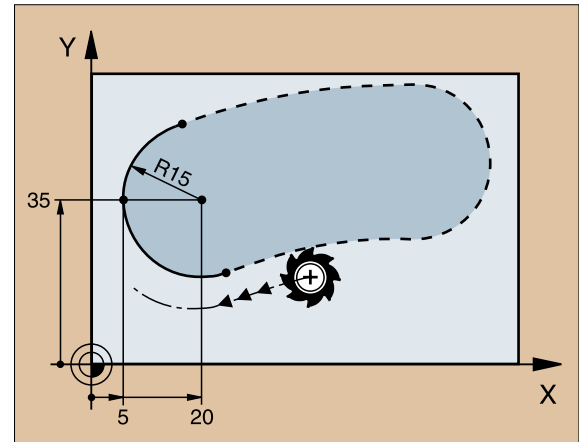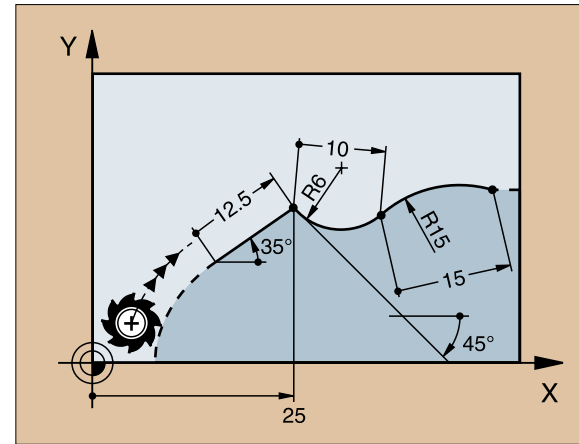

**Waarde gerelateerd aan regel N:  
coördinaten opgeven**

|                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RX   | RY   | Rechthoekige coördinaten gerelateerd aan regel N |
| RPR  | RPA  | Poolcoördinaten gerelateerd aan regel N          |



- Opgaven met gerelateerde waarde incrementeel ingeven!
- CC kan ook met gerelateerde waarde worden geprogrammeerd!


**12 FPOL X+10 Y+10**

13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45

**15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13**


16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

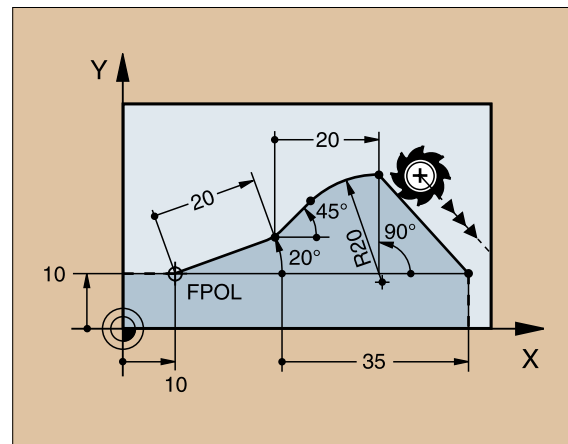

|                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aansnijhoek                                                                                     |
|  | Rechte: parallel lopende contourelementen<br>Cirkelbaan: parallel t.o.v. de intredingsraakklijn |
|  | Afstand                                                                                         |

Opgaven met gerelateerde waarde incrementeel ingeven!

22 FL IAN+220 RAN 18

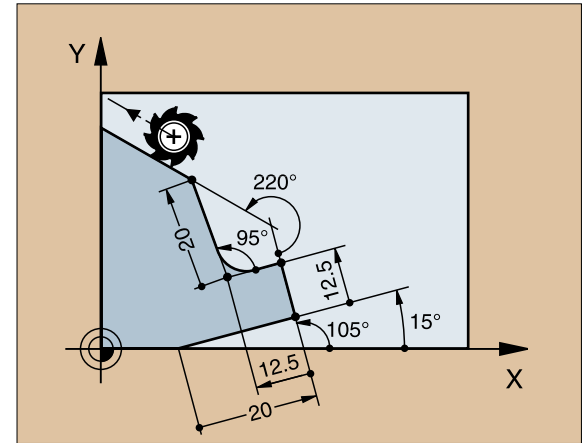

## Waarde gerelateerd aan regel N: cirkelmiddelpunt CC

RCCX[N]

RCCY[N]

Rechthoekige coördinaten van het cirkelmiddelpunt gerelateerd aan regel N

RCCPR[N]

RCCPPR[N]

Poolcoördinaten van het cirkelmiddelpunt gerelateerd aan regel N



Opgaven met gerelateerde waarde incrementeel ingeven!

12 FL X+10 Y+10 RL

13 FL ...


14 FL X+18 Y+35

15 FL ...

16 FL ...

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15

RCCX12 RCCY14

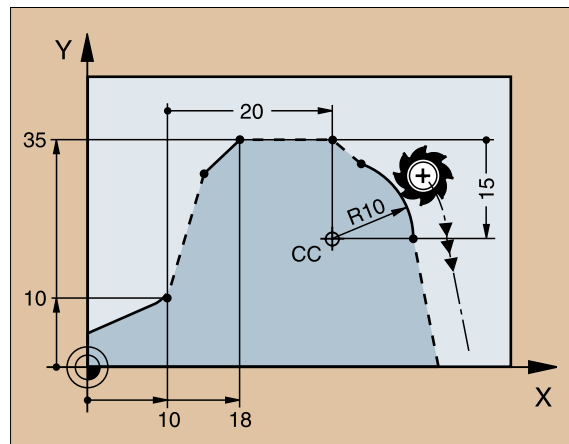

# Onderprogramma's en herhaling van programmadelen

Eenmaal geprogrammeerde bewerkingen kunnen door middel van onderprogramma's en herhaling van programmadelen worden herhaald.

## Werken met onderprogramma's

- ① Het hoofdprogramma wordt tot aan de oproep van een onderprogramma CALL LBL1 uitgevoerd.
- ② Aansluitend wordt het onderprogramma – door middel van LBL1 gekenmerkt – tot het einde van het onderprogramma LBL0 uitgevoerd.
- ③ Het hoofdprogramma wordt voortgezet.

Onderprogramma's na het einde van het hoofdprogramma programmeren (M2)!




- Dialogvraag REP met NO ENT beantwoorden!
- CALL LBL0 is niet toegestaan!

## Werken met herhaling van programmadelen


- ① Het hoofdprogramma wordt tot en met de oproep van herhaling van programmadelen CALL LBL1 REP2/2 uitgevoerd.
- ② Het programmeerdeel tussen LBL1 en CALL LBL1 REP2/2 wordt zo vaak herhaald als bij REP wordt aangegeven.
- ③ Na de laatste herhaling wordt het hoofdprogramma voortgezet.



Het programmeerdeel dat moet worden herhaald, wordt dus eenmaal vaker uitgevoerd dan het aantal geprogrammeerde herhalingen!

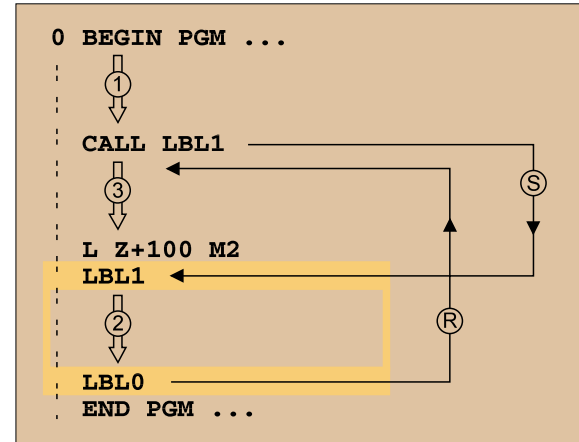

◆ (S) = sprong; (R) = terugspringen

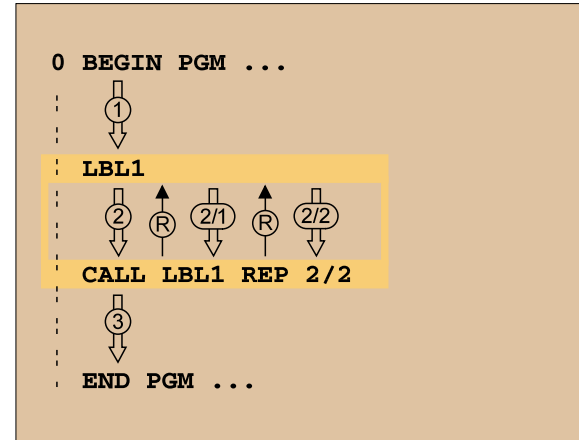


## Nesting van onderprogramma's: onderprogramma in een onderprogramma

- ① Het hoofdprogramma wordt tot en met de eerste oproep van een onderprogramma CALL LBL1 uitgevoerd.
- ② Onderprogramma 1 wordt tot en met de oproep van het tweede onderprogramma CALL LBL2 uitgevoerd.
- ③ Onderprogramma 2 wordt tot en met het einde van het onderprogramma uitgevoerd.
- ④ Onderprogramma 1 wordt voortgezet en tot het einde uitgevoerd.
- ⑤ Het hoofdprogramma wordt voortgezet.



- Een onderprogramma mag zichzelf niet oproepen!
- Onderprogramma's kunnen tot maximaal 8 gradaties genest worden.

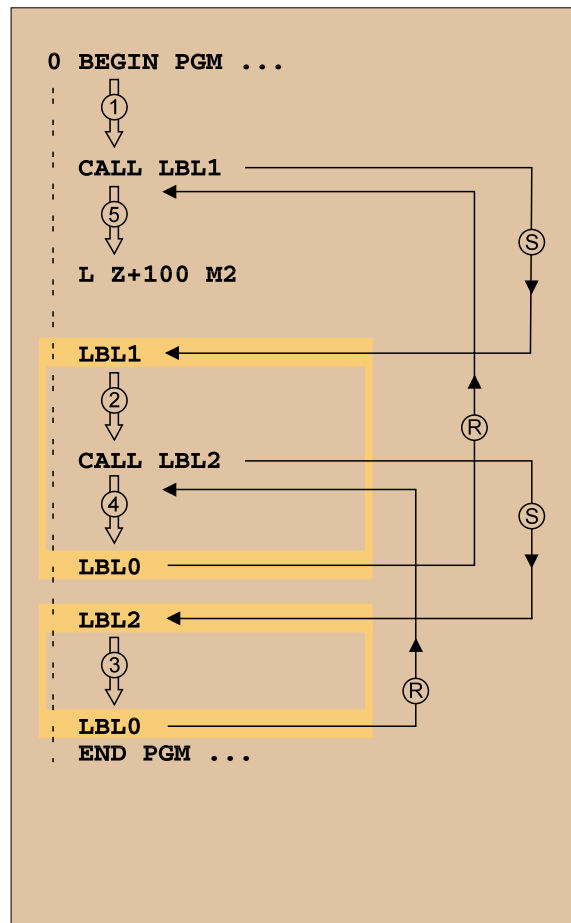


## Willekeurig programma als onderprogramma

- ① Oproepend hoofdprogramma A wordt uitgevoerd tot en met de oproep CALL PGM B.
- ② Opgeroepen programma B wordt volledig uitgevoerd.
- ③ Oproepend hoofdprogramma A wordt voortgezet.



Het **opgeroepen** programma mag niet door middel van M2 of M30 worden beëindigd!

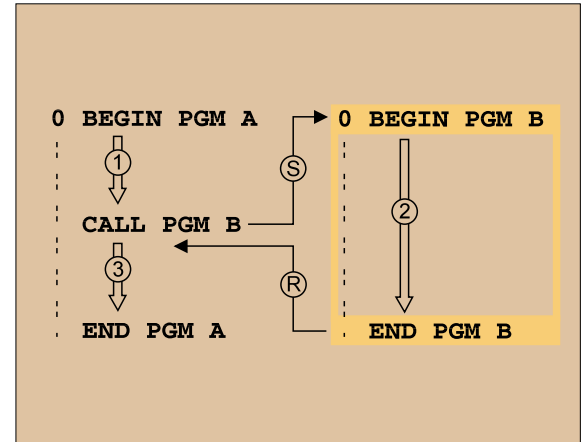

▲ (S) = sprong; (R) = terugspringen

# Met cycli werken

Vaak terugkerende bewerkingen zijn in de TNC als cycli opgeslagen. Ook coördinatenomrekeningen en enkele speciale functies staan als cycli ter beschikking.



- De maatgegevens in de gereedschapsas werken altijd incrementeel, ook zonder dat de I-toets wordt ingedrukt!
- Het voorteken van de cyclusparameter diepte legt de bewerkingsrichting vast!

Voorbeeld

**6 CYCL DEF 1.0 DIEPBOREN**

**7 CYCL DEF 1.1 AFST 2**

**8 CYCL DEF 1.2 DIEPTE -15**

**9 CYCL DEF 1.3 VERPL. 10**

...

Aanzetten worden in mm/min aangegeven, de stilstandtijd in seconden.

## Cycli definiëren



► Cyclusoverzicht kiezen



► cyclusgroep kiezen



► cyclus kiezen

## Cycli voor het maken van boringen en tappen

|     |                                                      |         |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 1   | DIEPBOREN                                            | Blz. 39 |
| 200 | BOREN                                                | Blz. 40 |
| 201 | RUIMEN                                               | Blz. 41 |
| 202 | UITBOREN                                             | Blz. 42 |
| 203 | UNIVERSEELBOREN                                      | Blz. 43 |
| 204 | IN VRIJLOOP VERPLAATSEN                              | Blz. 44 |
| 205 | UNIVERSEEL-DIEPBOREN                                 | Blz. 45 |
| 208 | BOORFREZEN                                           | Blz. 46 |
| 2   | SCHROEFDRAAD TAPPEN                                  | Blz. 47 |
| 206 | SCHROEFDRAAD TAPPEN NIEUW                            | Blz. 48 |
| 17  | SCHROEFDRAAD TAPPEN GS                               | Blz. 48 |
| 207 | SCHROEFDRAAD TAPPEN GS NIEUW                         | Blz. 49 |
| 18  | SCHROEFDRAAD SNIJDEN                                 | Blz. 49 |
| 209 | DRAADTAPPEN MET SPAANBREKEN                          | Blz. 50 |
| 262 | SCHROEFDRAAD FREZEN                                  | Blz. 51 |
| 263 | SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN                    | Blz. 52 |
| 264 | SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN EN VOORBOREN       | Blz. 53 |
| 265 | HELIX-SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN EN VOORBOREN | Blz. 54 |
| 267 | BUITENSCHROEFDRAAD FREZEN                            | Blz. 55 |

Voortzetting op de volgende bladzijde ►

**Kamers, tappen en sleuven**

|     |                      |         |
|-----|----------------------|---------|
| 4   | KAMERFREZEN          | Blz. 56 |
| 212 | KAMER NABEWERKEN     | Blz. 57 |
| 213 | TAP NABEWERKEN       | Blz. 58 |
| 5   | RONDKAMER            | Blz. 59 |
| 214 | RONDKAMER NABEWERKEN | Blz. 60 |
| 215 | RONDE TAP NABEWERKEN | Blz. 61 |
| 3   | SLEUFFREZEN          | Blz. 62 |
| 210 | SLEUF PENDELEND      | Blz. 63 |
| 211 | RONDE SLEUF          | Blz. 64 |

**Puntenpatroon**

|     |                         |         |
|-----|-------------------------|---------|
| 220 | PUNTENPATROON OP CIRKEL | Blz. 65 |
| 221 | PUNTENPATROON OP LIJNEN | Blz. 66 |

**SL-cykli**

|    |                       |         |
|----|-----------------------|---------|
| 14 | CONTOUR               | Blz. 67 |
| 20 | CONTOURGEGEVENS       | Blz. 68 |
| 21 | VOORBOREN             | Blz. 69 |
| 22 | RUIMEN                | Blz. 69 |
| 23 | NABEWERKEN DIEPTE     | Blz. 70 |
| 24 | NABEWERKEN ZIJDE      | Blz. 70 |
| 25 | AANEENGESL. CONTOUREN | Blz. 71 |
| 27 | CILINDERMANTEL        | Blz. 72 |
| 28 | CILINDERMANTEL SLEUF  | Blz. 73 |

**Regel voor regel afvlakken**

|     |                                  |         |
|-----|----------------------------------|---------|
| 30  | DIGITALISERINGSGEGEVENS AFWERKEN | Blz. 74 |
| 230 | REGEL VOOR REGEL AFVLAKKEN       | Blz. 75 |
| 231 | RECHTLIJNIG AFVLAKKEN            | Blz. 76 |

**Cycli voor coördinatenomrekening**

|     |                        |         |
|-----|------------------------|---------|
| 7   | NULPUNT                | Blz. 78 |
| 247 | REFERENTIEPUNT BEPALEN | Blz. 79 |
| 8   | SPIEGELEN              | Blz. 80 |
| 10  | ROTATIE                | Blz. 81 |
| 19  | BEWERKINGSVLAK         | Blz. 82 |
| 11  | MAATFACTOR             | Blz. 83 |
| 26  | MAATFACTOR ASSP.       | Blz. 84 |

**Overige cycli**

|    |               |         |
|----|---------------|---------|
| 9  | STILSTANDTIJD | Blz. 85 |
| 12 | PGM CALL      | Blz. 85 |
| 13 | ORIËTERING    | Blz. 86 |
| 32 | TOLERANTIE    | Blz. 87 |

## Grafische ondersteuning bij het programmeren van cycli

De TNC biedt door middel van grafische weergave van de ingaveparameters ondersteuning bij de cyclusdefinitie.


### Cycli oproepen

Onderstaande cycli werken vanaf hun definitie in het bewerkingsprogramma:

- cycli voor coördinatenomrekening
- cyclus STILSTANDTIJD
- de SL-cyclus CONTOUR en CONTOURGEDEVENS
- puntenpatroon
- cyclus TOLERANTIE

Alle andere cycli werken na de oproep met

- CYCL CALL: werkt regel voor regel
- CYCL CALL PAT: werkt regel voor regel in combinatie met punten-tabellen
- M99: werkt regel voor regel
- M89: werkt modaal (afhankelijk van machineparameters)

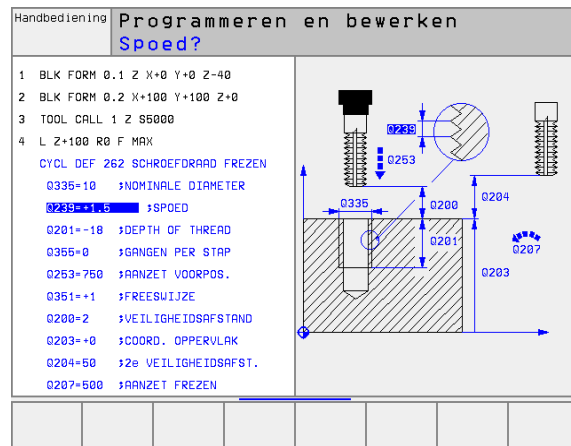

# Cycli voor het maken van boringen en tappen

## DIEPBOREN (1)

► CYCL DEF: cyclus 1 DIEPBOREN kiezen

- Veiligheidsafstand: (A)
- Boordiepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. boring: (B)
- Diepteverplaatsing: (C)
- Stilstandtijd in seconden
- Aanzet F

Wanneer de boordiepte groter is dan of gelijk aan de diepte-verplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven boordiepte.

6 CYCL DEF 1.0 DIEPBOREN

7 CYCL DEF 1.1 AFST 2

8 CYCL DEF 1.2 DIEPTE -15

9 CYCL DEF 1.3 VERPL. 7.5

10 CYCL DEF 1.4 ST.TIJD 1

11 CYCL DEF 1.5 F80



12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 L Z+2 FMAX M99

15 L X+80 Y+50 FMAX M99


16 L Z+100 FMAX M2

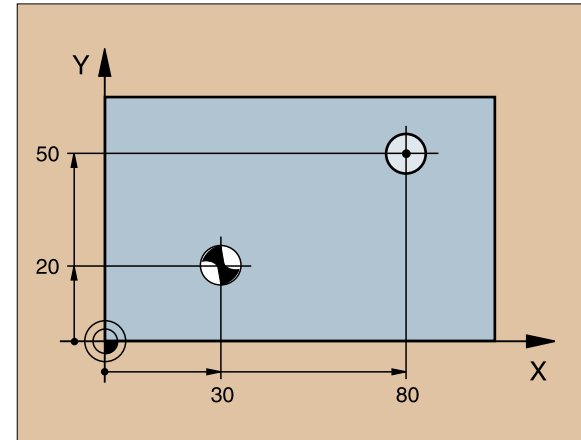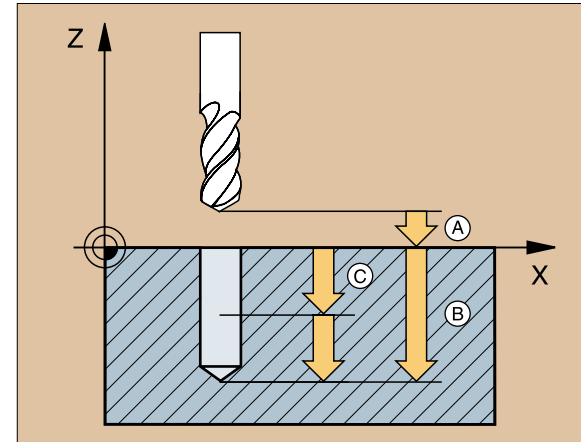

## BOREN (200)

- CYCL DEF: cyclus 200 BOREN kiezen
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. boring: Q201
  - Aanzet diepte: Q206
  - Diepteverplaatsing: Q202
  - Stilstandtijd boven: Q210
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Stilstandtijd onder: Q211

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas voorgepositioneerd. Wanneer de diepte groter is dan of gelijk aan de diepteverplaatsing verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

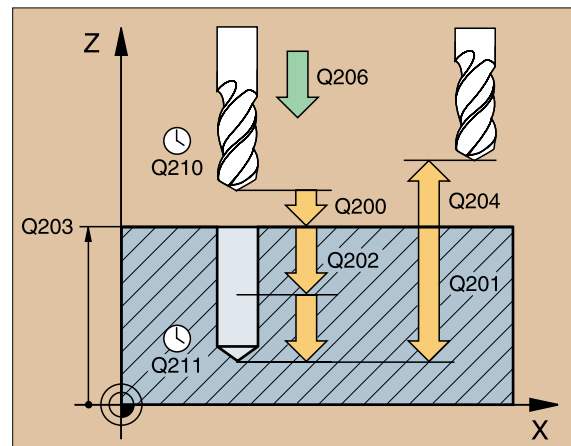

### 11 CYCL DEF 200 BOREN

Q200 = 2 ;VEILIGHEIDSAFST.

Q201 = -15 ;DIEPTE

Q206 = 250 ;F DIEPTEVERPL.

Q202 = 5 ;DIEPTE-INSTELLING

Q210 = 0 ;ST.TIJD BOVEN

Q203 = +0 ;COÖRD. OPPERVL.

Q204 = 100 ;2<sup>e</sup> VEILIGHEIDSAFST.

Q211 = 0.1 ;ST.TIJD BENEDEN


12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 CYCL CALL

15 L X+80 Y+50 FMAX M99


16 L Z+100 FMAX M2

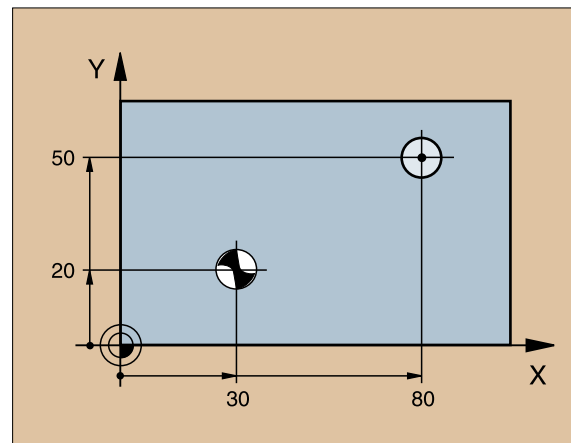

## RUIMEN (201)

- ▶ CYCL DEF: cyclus 201 RUIMEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. boring: Q201
  - ▶ Aanzet diepte: Q206
  - ▶ Stilstandtijd onder: Q211
  - ▶ Aanzet terugtrekken: Q208
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas voorgepositioneerd.

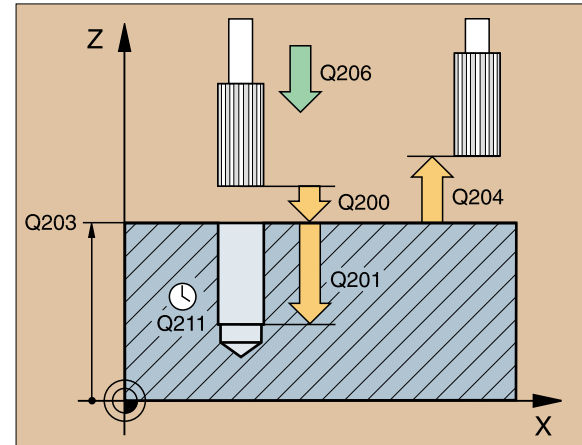

Cycli voor het maken van boringen en tappen

### 11 CYCL DEF 201 RUIMEN

Q200 = 2 ;VEILIGHEIDSAFST.

Q201 = -15 ;DIEPTE

Q206 = 100 ;F DIEPTEVERPL.

Q211 = 0,5 ;ST. TIJD BENEDEN

Q208 = 250 ;F TERUGTREKKEN

Q203 = +0 ;COÖRD. OPPERVL.

Q204 = 100 ;2<sup>e</sup> VEILIGHEIDSAFST.


12 L Z+100 R0 FMAX M6

13 L X+30 Y+20 FMAX M3

14 CYCL CALL

15 L X+80 Y+50 FMAX M99

16 L Z+100 FMAX M2

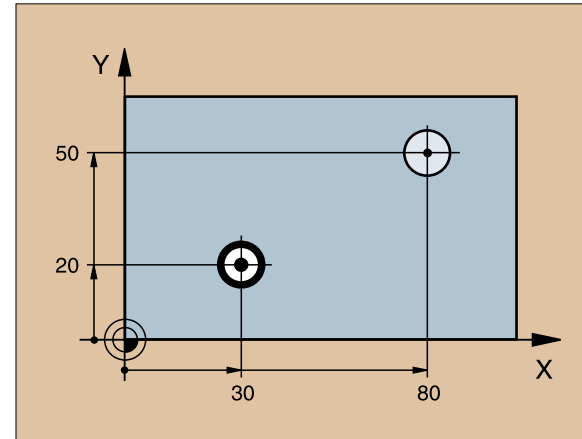

## UITBOREN (202)




- Machine en TNC moeten door de fabrikant zijn voorbereid voor de cyclus uitboren!
- Bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!



Botsingsgevaar! Vrijmaakrichting zo kiezen, dat het gereedschap de rand van de boring verlaat!

- CYCL DEF: cyclus 202 UITBOREN kiezen
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. boring: Q201
  - Aanzet diepte: Q206
  - Stilstandtijd onder: Q211
  - Aanzet terugtrekken: Q208
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Vrijmaakrichting (0/1/2/3/4) op de bodem van de boring: Q214
  - Hoek voor spiloriëntatie: Q336


Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas voorgepositioneerd.

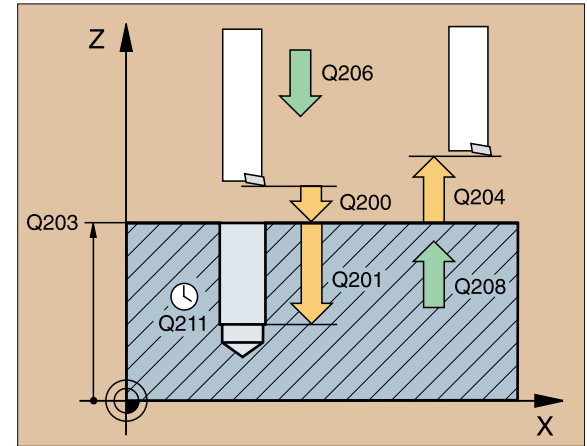

## UNIVERSEELBOREN (203)

- CYCL DEF: cyclus 203 UNIVERSEELBOREN kiezen
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. boring: Q201
  - Aanzet diepte: Q206
  - Diepteverplaatsing: Q202
  - Stilstandtijd boven: Q210
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Afnamefactor na elke instelling: Q212
  - Aant. spaanbreuken tot terugtrekken: Q213
  - Minimum diepte-instelling indien afnamefactor is ingegeven: Q205
  - Stilstandtijd onder: Q211
  - Aazet terugtrekken: Q208
  - Terugtrekken bij spaanbreken: Q256

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas voorgepositioneerd. Wanneer de diepte groter is dan of gelijk aan de diepteverplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

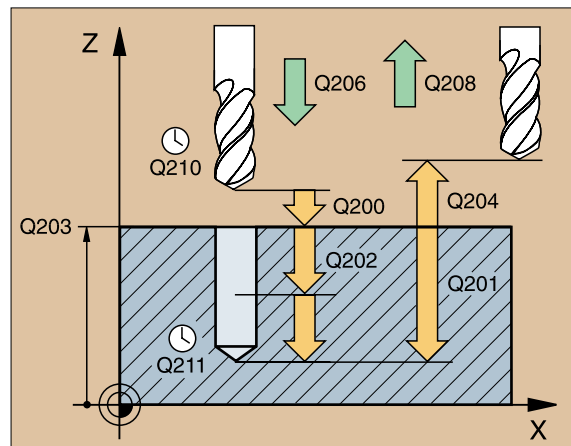

**Cycli voor het maken van boringen en tappen**

## IN VRIJLOOP VERPLAATSSEN (204)





- Machine en TNC moeten door de fabrikant zijn voorbereid voor de cyclus in vrijloop verplaatsen!
- Bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!



- Botsingsgevaar! Kies de vrijlooprichting zo, dat het gereedschap vanaf de bodem van de boring verplaatst!
- Cyclus alleen toepassen met terugwaartse kotterbaar!


### ► CYCL DEF: cyclus 204 IN VRIJLOOP VERPLAATSSEN kiezen

- Veiligheidsafstand: Q200
- Kamerhoogte: Q249
- Materiaaldikte: Q250
- Vrijloopverplaatsing: Q251
- Hoogte snijkant: Q252
- Aanzet voorpositioneren: Q253
- Aanzet diepte-instelling: Q254
- Stilstandstijd op bodem van de verplaatsing: Q255
- Coörd. werkstukoppervlak: Q203
- 2° veiligheidsafstand: Q204
- Vrijlooprichting (0/1/2/3/4): Q214
- Hoek voor spiloriëntatie: Q336

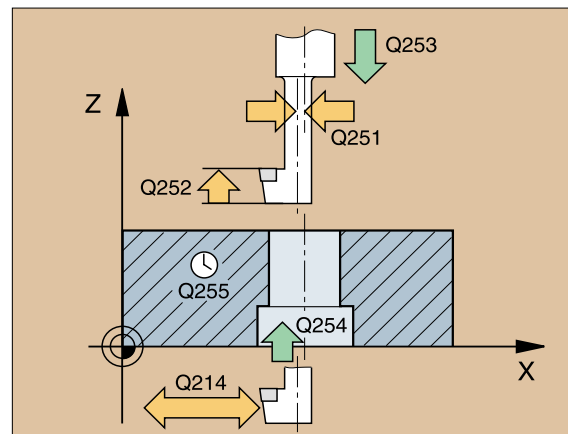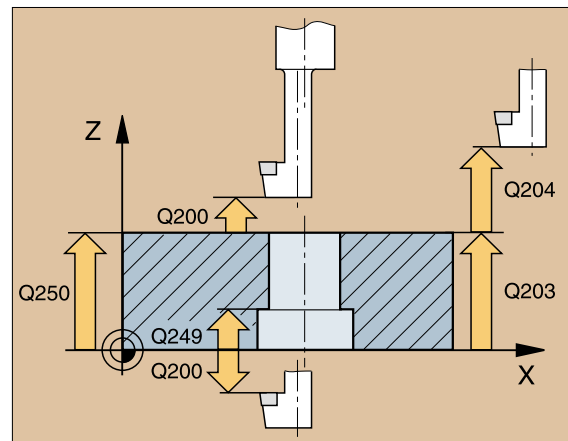

## UNIVERSEEL-DIEPBOREN (205)



- ▶ CYCL DEF: cyclus 205 UNIVERSEEL-DIEPBOREN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand tussen werkstukoppervlak en bodem v.d. boring: Q201
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing: Q206
  - ▶ Diepte-instelling: Q202
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Afnamefactor na elke diepte-instelling: Q212
  - ▶ Minimale diepte-instelling als afnamefactor is ingegeven: Q205
  - ▶ Voorstopafstand boven: Q258
  - ▶ Voorstopafstand beneden: Q259
  - ▶ Boordiepte tot spaanbreken: Q257
  - ▶ Terugtrekken bij spaanbreken: Q256
  - ▶ Stilstandtijd beneden: Q211

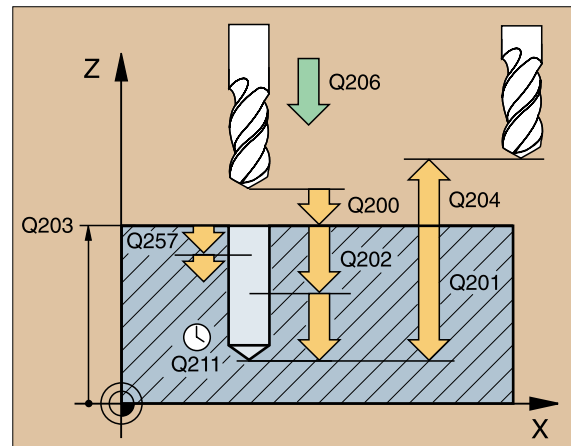

Cycli voor het maken van boringen en tappen

## BOORFREZEN (208)

- ▶ Voorpositioneren in midden v.d. boring met R0
- ▶ CYCL DEF: cyclus 208 BOORFREZEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand tussen werkstukoppervlak en bodem v.d. boring: Q201
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing: Q206
  - ▶ Aanzet per schroeflijn: Q334
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Nominale diameter v.d. boring: Q335
  - ▶ Vorgeboorde diameter: Q342

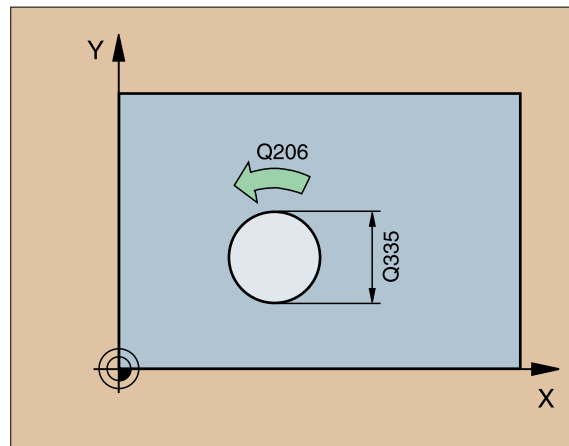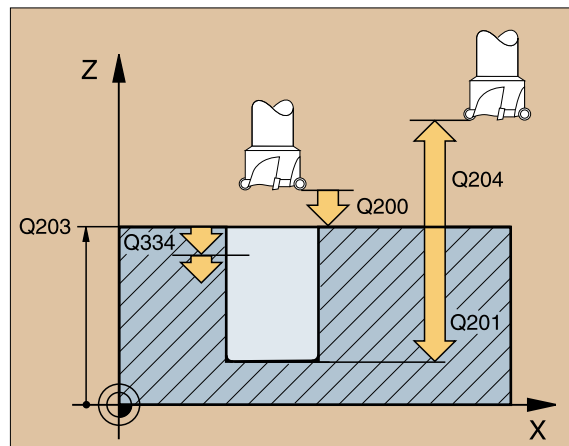


## SCHROEFDR. TAPPEN (2) met voedingscompensatie

- ▶ Gereedschap met voeding met lengtecompensatie opspannen
- ▶ CYCL DEF: cyclus 2 SCHROEFDRAAD TAPPEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: (A)
  - ▶ Boordiepte: lengte van de schroefdraad = afstand tussen werkstukoppervlak en einde van de schroefdraad: (B)
- ▶ Stilstandtijd in seconden: waarde tussen 0 en 0,5 sec.
- ▶ Aanzet F = spiltoerental S x spoed P




Voor rechtse draad moet de spil met M3 geactiveerd worden, voor linkse draad met M4!

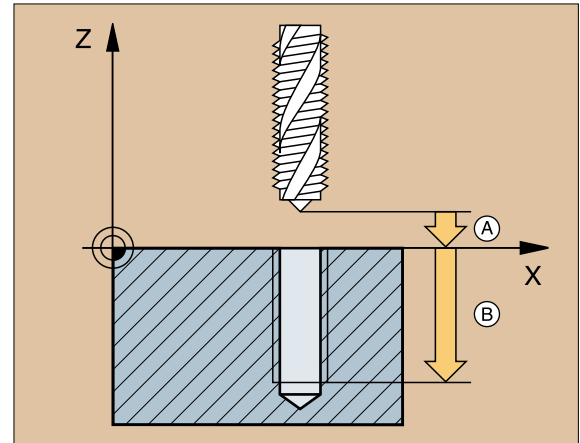

Cycli voor het maken van boringen en tappen

```
25 CYCL DEF 2.0 SCHROEFDRAAD TAPPEN
26 CYCL DEF 2.1 AFST 3
27 CYCL DEF 2.2 DIEPTE -20
28 CYCL DEF 2.3 ST.TIJD 0.4
29 CYCL DEF 2.4 F100
30 L Z+100 R0 FMAX M6
31 L X+50 Y+20 FMAX M3
32 L Z+3 FMAX M99
```

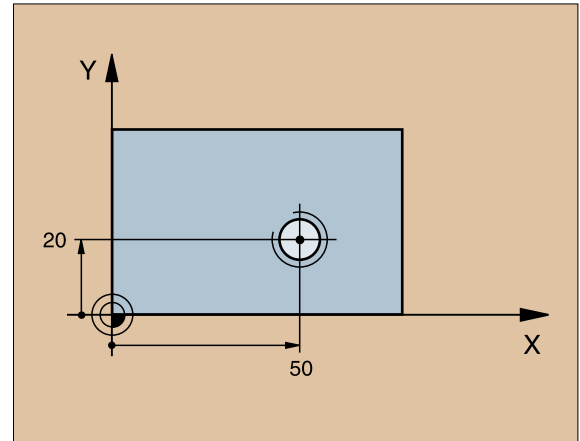


## SCHROEFDRAAD TAPPEN NIEUW (206) met voedingscompensatie

- ▶ Voeding met lengtecompensatie opspannen
- ▶ CYCL DEF: cyclus 206 SCHROEFDRAAD TAPPEN NIEUW kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Boordiepte: draadlengte = afstand tussen werkstukoppervlak en einde van draad: Q201
  - ▶ Aanzet F = spiltoerental S x spoed P: Q206
  - ▶ Stilstandstijd beneden (waarde tussen 0 en 0,5 sec.) ingeven: Q211
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204



Bij rechtse draad moet de spil met M3 worden geactiveerd, bij linkse draad met M4!

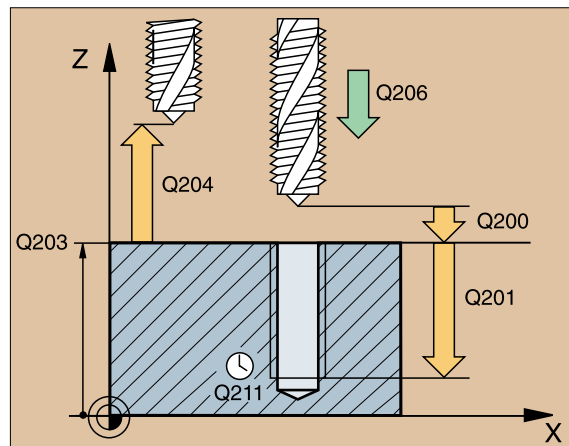


## SCHROEFDR. TAPPEN GS\* (17) zonder voedingscomp.



- Machine en TNC moeten door de fabrikant voor het schroefdraad tappen zonder voedingscompensatie voorbereid zijn.
- De bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!

- ▶ CYCL DEF: cyclus 17 SCHROEFDRAAD TAPPEN GS kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: (A)
  - ▶ Boordiepte: lengte van de schroefdraad = afstand tussen werkstukoppervlak en einde van de schroefdraad: (B)
  - ▶ Spoed: (C)
- Het voorteken legt rechtse en linkse draad vast:
  - rechtse draad: +
  - linkse draad: -

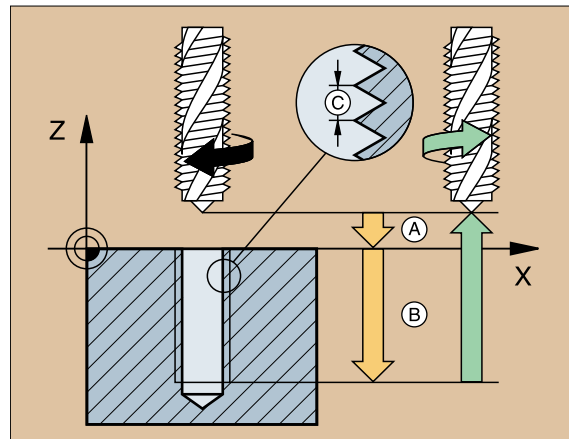


\* Geregelde spil

## SCHROEFDRAAD TAPPEN GS\* NIEUW (207) zonder voedingscompensatie



- Machine en TNC moeten door de machinefabrikant voor schroef-draad tappen zonder voedingscompensatie voorbereid zijn!
- De bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!

- ▶ CYCL DEF: cyclus 207 SCHROEFDRAAD TAPPEN GS NIEUW kiezen
- ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Boordiepte: draadlengte = afstand tussen werkstukoppervlak en einde van draad: Q201
  - ▶ Snelheid: Q239
    - Met het voorteken wordt rechtse of linkse draad aangegeven:
      - rechtse draad: +
      - linkse draad: -
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204

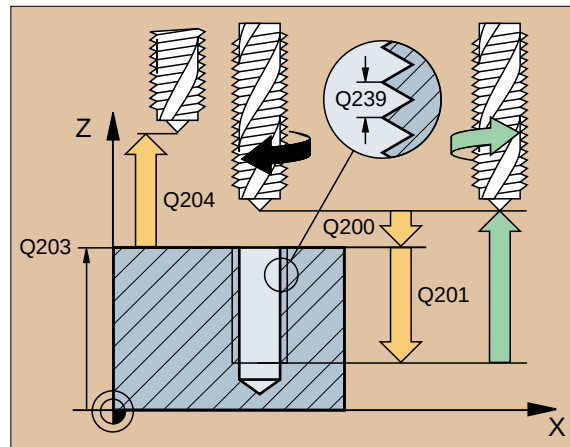


Cycli voor het maken van boringen en tappen

## SCHROEFDRAAD SNIJDEN (18)



- Machine en TNC moeten door de fabrikant voor het SCHROEFDRAAD SNIJDEN voorbereid zijn!
- Bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!

- ▶ CYCL DEF: cyclus 18 SCHROEFDRAAD SNIJDEN kiezen
  - ▶ Boordiepte: lengte van de schroefdraad = afstand tussen werkstukoppervlak en einde van de schroefdraad: (B)
  - ▶ Snelheid: (C)
    - Het voorteken legt rechtse en linkse draad vast:
      - rechtse draad: +
      - linkse draad: -

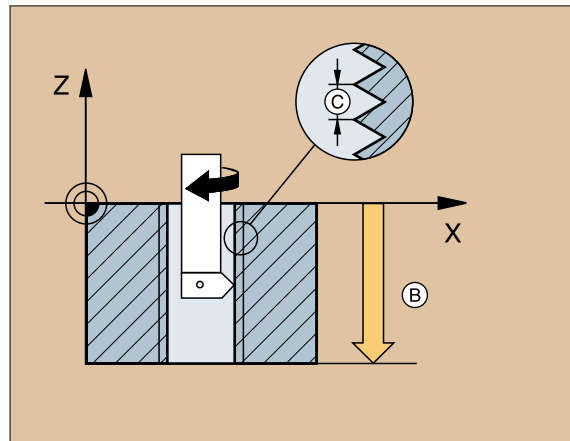


\* Geregelde spil

## DRAADTAPPEN MET SPAANBREKEN (209)





- Machine en TNC moeten door de fabrikant worden voorbereid voor draadtappen!
- Bewerking wordt met geregelde spil uitgevoerd!

- CYCL DEF: cyclus 209 DRAADTAPPEN MET SPAANBREKEN kiezen
  - Veiligheidsafstand : Q200
  - Schroefdraaddiepte: schroefdraadlengte = afstand tussen werkstukoppervlak en einde schroefdraad: Q201
  - Spoed: Q239
    - Het voorteken bepaalt of het om rechtse of linkse schroefdraad gaat:
      - rechtse schroefdraad: +
      - linkse schroefdraad: -
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Boordiepte tot spaanbreken: Q257
  - Terugloop bij spaanbreken: Q256
  - Hoek voor spiloriëntering: Q336

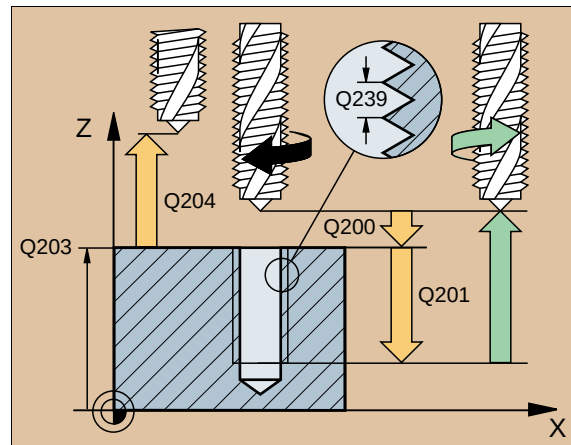



## SCHROEFDRAAD FREZEN (262)

- ▶ Voorpositioneren in midden v.d. boring met R0
- ▶ CYCL DEF: cyclus 262 SCHROEFDRAAD FREZEN kiezen
  - ▶ Gewenste schroefdraaddiameter: Q335
  - ▶ Snelheid: Q239
- Het voorteken bepaalt of het om rechtse of linkse schroefdraad gaat:
  - rechtse schroefdraad: +
  - linkse schroefdraad: -
- ▶ Schroefdraaddiepte: afstand tussen werkstukoppervlak en einde schroefdraad: Q201
- ▶ Aantal gangen voor stappen Q355
- ▶ Aanzet voorpositioneren: Q253
- ▶ Freeswijze: Q351
  - Meelopend: +1
  - Tegenlopend: -1
- ▶ Veiligheidsafstand: Q200
- ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
- ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
- ▶ Aanzet frezen: Q207

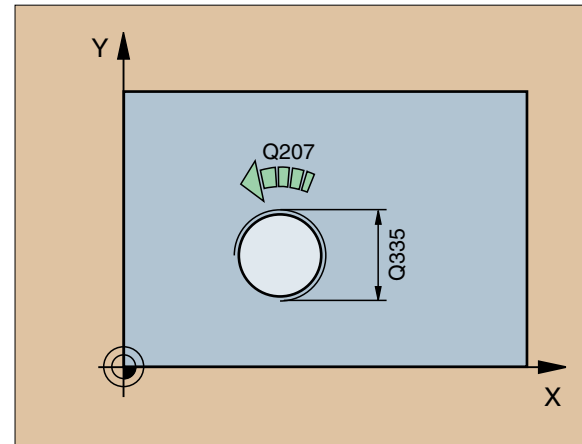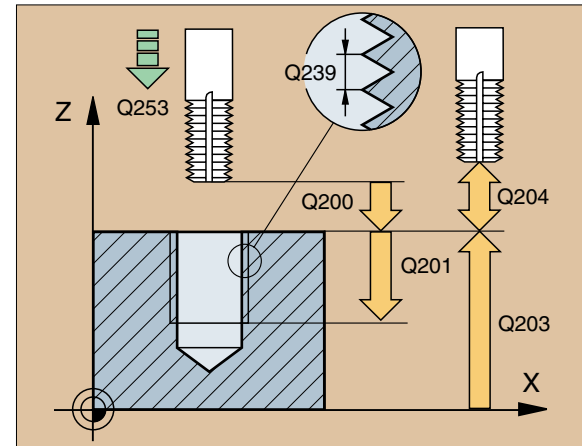



## SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN (263)

- ▶ Voorpositioneren in midden v.d. boring met R0
- ▶ CYCL DEF: cyclus 263 SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN kiezen
  - ▶ Gewenste schroefdraaddiameter: Q335
  - ▶ Spoed: Q239
    - Het voorteken bepaalt of het om rechtse of linkse schroefdraad gaat:
      - rechtse schroefdraad: +
      - linkse schroefdraad: -
  - ▶ Schroefdraaddiepte: afstand tussen werkstukoppervlak en einde schroefdraad: Q201
  - ▶ Verzonken diepte: afstand tussen werkstukoppervlak en bodem van de boring: Q356
  - ▶ Aanzet voorpositioneren: Q253
  - ▶ Freeswijze: Q351
    - Meelopend: +1
    - Tegenlopend: -1
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Veiligheidsafstand zijkant: Q357
  - ▶ Verzonken diepte voorzijde: Q358
  - ▶ Verspringing vrijloop voorzijde: Q359
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Aanzet vrijloop: Q254
  - ▶ Aanzet frezen: Q207

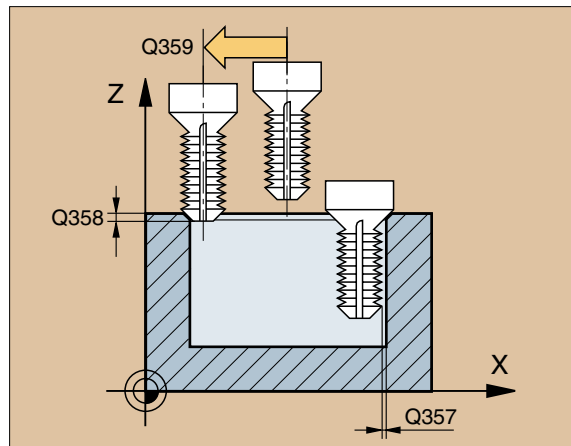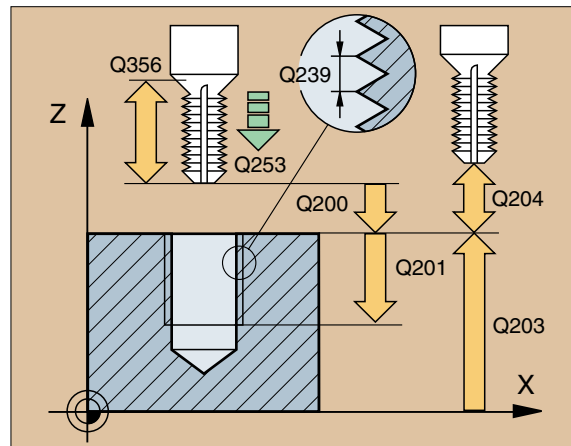

## SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN EN VOORBOREN (264)



- ▶ Voorpositioneren in midden v.d. boring met R0
- ▶ CYCL DEF: cyclus 264 SCHROEFDRAAD FREZEN MET VERZINKEN EN VOORBOREN kiezen
  - ▶ Gewenste schroefdraaddiameter: Q335
  - ▶ Snelheid: Q239
    - Het voorteken bepaalt of het om rechtse of linkse schroefdraad gaat:
      - rechtse schroefdraad: +
      - linkse schroefdraad: -
  - ▶ Schroefdraaddiepte: afstand tussen werkstukoppervlak en einde schroefdraad: Q201
  - ▶ Boordiepte: afstand tussen werkstukoppervlak en bodem van de boring: Q356
  - ▶ Aanzet voorpositioneren: Q253
  - ▶ Freeswijze: Q351
    - Meelopend: +1
    - Tegenlopend: -1
  - ▶ Diepte-instelling: Q202
  - ▶ Voorstopafstand boven: Q258
  - ▶ Boordiepte tot spaanbreken: Q257
  - ▶ Terugloop bij spaanbreken: Q256
  - ▶ Stilstandtijd beneden: Q211
  - ▶ Verzonken diepte voorzijde: Q358
  - ▶ Verspringing vrijloop voorzijde: Q359
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing: Q206
  - ▶ Aanzet frezen: Q207

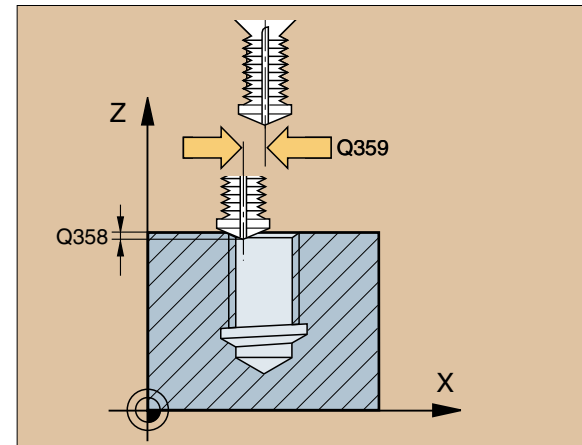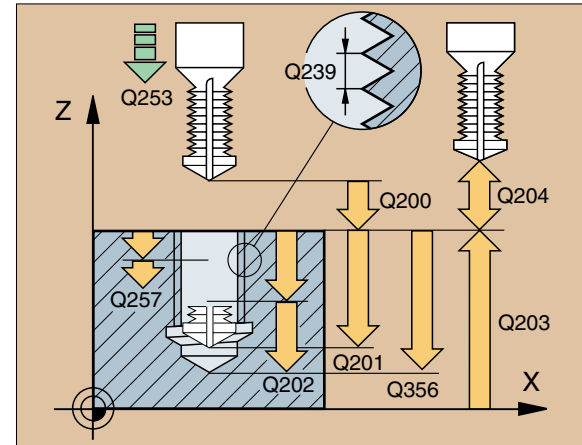



## BUITENSCHROEFDRAAD FREZEN (267)

- ▶ Voorpositioneren in midden v.d. boring met R0
- ▶ CYCL DEF: cyclus 267 BUITENSCHROEFDRAAD FREZEN kiezen
  - ▶ Gewenste schroefdraaddiameter: Q335
  - ▶ Spoed: Q239
    - rechtse schroefdraad: +
    - linkse schroefdraad: -
- ▶ Het voorteken bepaalt of het om rechtse of linkse schroefdraad gaat:
  - rechtse schroefdraad: +
  - linkse schroefdraad: -
- ▶ Schroefdraaddiepte: afstand tussen werkstukoppervlak en einde schroefdraad: Q201
- ▶ Aantal gangen voor stappen: Q355
- ▶ Aanzet voorpositioneren: Q253
- ▶ Freeswijze: Q351
  - Meelopend: +1
  - Tegenlopend: -1
- ▶ Veiligheidsafstand: Q200
- ▶ Verzonken diepte voorzijde: Q358
- ▶ Verspringing vrijloop voorzijde: Q359
- ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
- ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
- ▶ Aanzet vrijloop: Q254
- ▶ Aanzet frezen: Q207

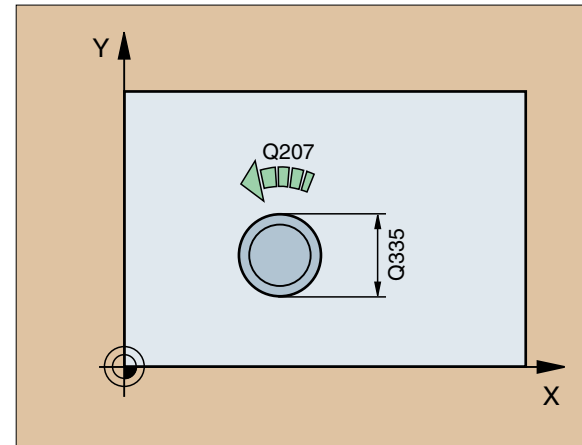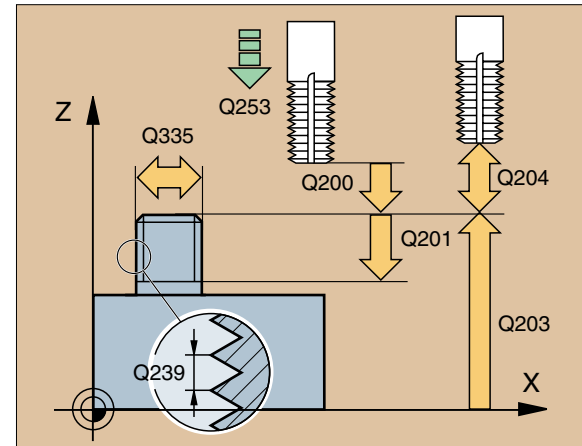

# Kamers, tappen en sleuven

## KAMERFREZEN (4)



De cyclus vereist een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844) of voorboren in het midden van de kamer!

De frees begint met de positieve asrichting van de langste zijde en bij vierkante kamers in positieve Y-richting.

- ▶ Voorpositioneren via het midden van de kamer met radiuscorrectie **R0**
- ▶ CYCL DEF: cyclus 4 KAMERFREZEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: (A)
  - ▶ Freesdiepte: diepte van de kamer: (B)
  - ▶ Diepteverplaatsing: (C)
  - ▶ Aanzet pieteeverplaatsing
  - ▶ Lengte van de 1e zijde: lengte van de kamer, parallel aan de eerste hoofdas van het bewerkingsvlak: (D)
  - ▶ Lengte van de 2e zijde: breedte van kamer, voorteken altijd positief: (E)
  - ▶ Aanzet
  - ▶ Freesbaan in richting van de wijzers van de klok: DR-  
Meelopend frezen bij M3: DR+  
Tegenlopend frezen bij M3: DR-
  - ▶ Afrondingsradius: radius voor de hoeken van de kamers

**12 CYCL DEF 4.0 KAMERFREZEN**

**13 CYCL DEF 4.1 AFST 2**

**14 CYCL DEF 4.2 DIEPTE -10**

**15 CYCL DEF 4.3 VERPL 4 F80**

**16 CYCL DEF 4.4 X80**



**17 CYCL DEF 4.5 Y40**

**18 CYCL DEF 4.6 F100 DR+ RADIUS 10**

**19 L Z+100 R0 FMAX M6**

**20 L X+60 Y+35 FMAX M3**



**21 L Z+2 FMAX M99**

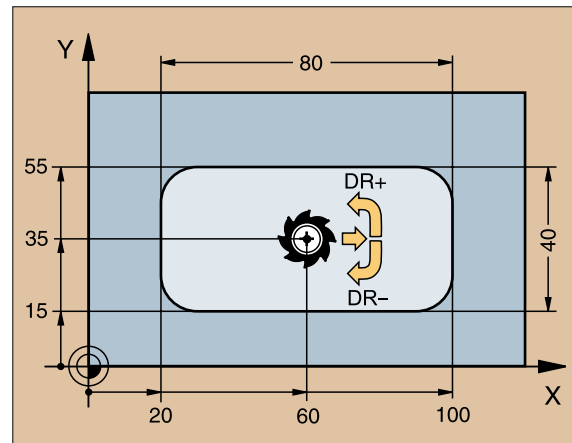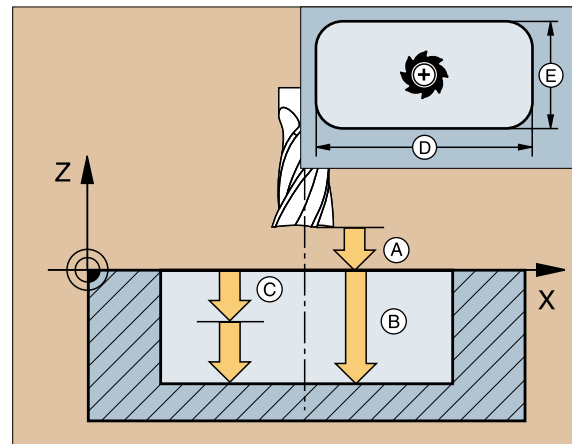

## KAMER NABEWERKEN (212)

- ▶ CYCL DEF: cyclus 212 KAMER NABEWERKEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. kamer: Q201
  - ▶ Aanzet diepte: Q206
  - ▶ Diepteverplaatsing: Q202
  - ▶ Aanzet freesen: Q207
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Midden van de 1e as: Q216
  - ▶ Midden van de 2e as: Q217
  - ▶ Lengte van de 1e zijde: Q218
  - ▶ Lengte van de 2e zijde: Q219
  - ▶ Hoekradius: Q220
  - ▶ Overmaat van 1e as: Q221



Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Indien de diepte groter dan of gelijk is aan de diepteverplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

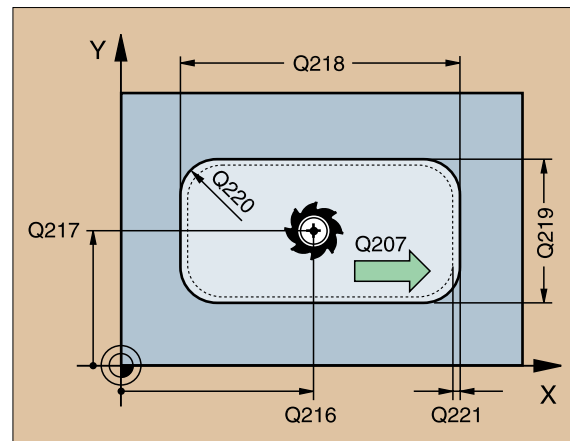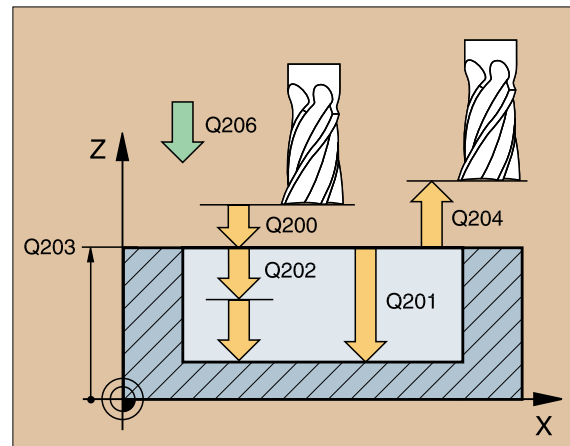

## TAP NABEWERKEN (213)

- ▶ CYCL DEF: cyclus 213 TAP NABEWERKEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. tap: Q201
  - ▶ Aanzet diepte: Q206
  - ▶ Doepteverplaatsing: Q202
  - ▶ Aanzet frezen: Q207
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Midden van de 1e as: Q216
  - ▶ Midden van de 2e as: Q217
  - ▶ Lengte van de 1e zijde: Q218
  - ▶ Lengte van de 2e zijde: Q219
  - ▶ Hoekradius: Q220
  - ▶ Overmaat van 1e as: Q221

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Indien de diepte groter dan of gelijk is aan de diepteverplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

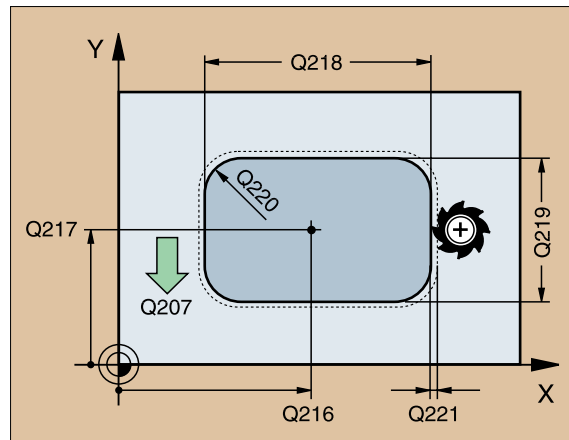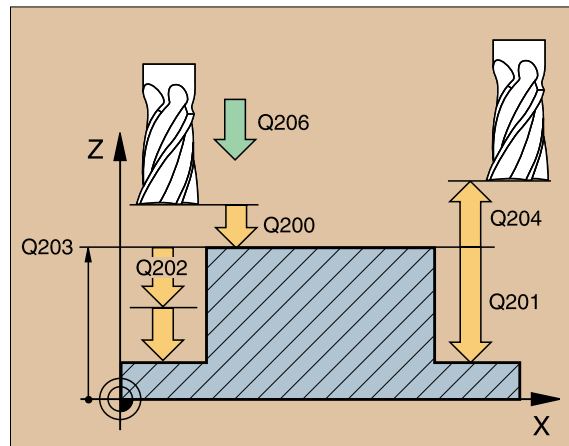


## RONDKAMER (5)




De cyclus vereist een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844) of er voorboren in het midden van de kamer!

- ▶ Voorpositioneren via het midden van de kamer met radiuscorrectie **R0**
- ▶ CYCL DEF: cyclus 5 RONDKAMER kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: (A)
  - ▶ Freesdiepte: diepte van de kamer: (B)
  - ▶ Diepteverplaatsing: (C)
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing
  - ▶ Cirkelradius R: radius van de rondkamer
  - ▶ Aanzet
  - ▶ Rotatie met de richting van de klok mee: DR+  
Synchron frezen M3: DR+  
Tegenlopend frezen bij M3: DR-

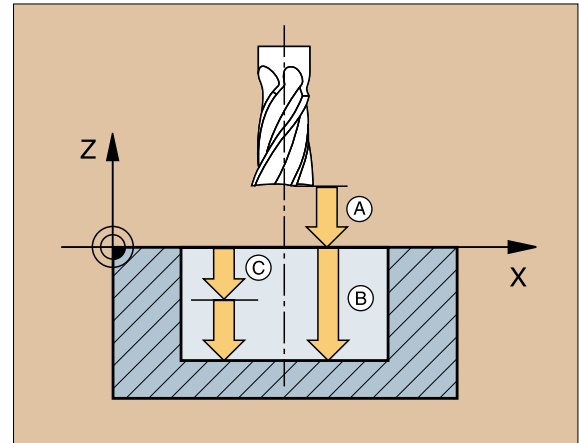

```



17 CYCL DEF 5.0 RONDKAMER
18 CYCL DEF 5.1 AFST 2
19 CYCL DEF 5.2 DIEPTE -12
20 CYCL DEF 5.3 VERPL 6 F80
21 CYCL DEF 5.4 RADIUS 35
22 CYCL DEF 5.5 F100 DR+
23 L Z+100 R0 FMAX M6
24 L X+60 Y+50 FMAX M3
25 L Z+2 FMAX M99
    
```

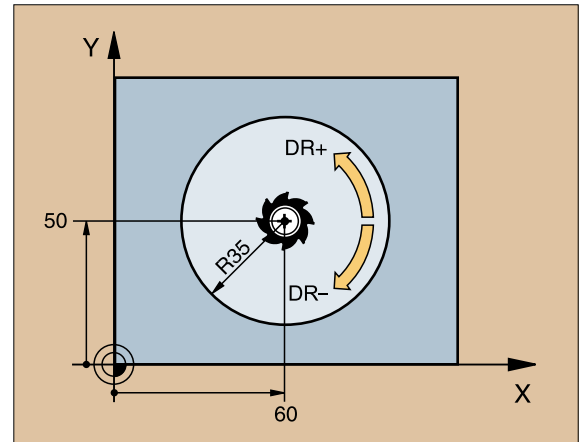

## RONDKAMER NABEWERKEN (214)

- ▶ CYCL DEF: cyclus 214 RONDKAMER NABEWERKEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. kamer: Q201
  - ▶ Aanzet diepte: Q206
  - ▶ Diepteverplaatsing: Q202
  - ▶ Aanzet frezen: Q207
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Midden van de 1e as: Q216
  - ▶ Midden van de 2e as: Q217
  - ▶ Diameter van het ruwdeel: Q222
  - ▶ Diameter van het gereede deel: Q223



Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Indien de diepte groter dan of gelijk is aan de diepteverplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

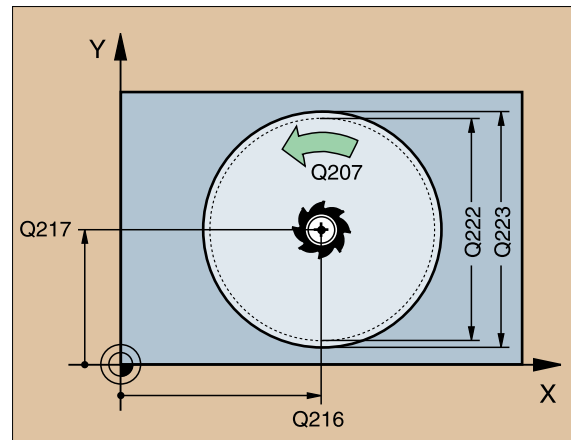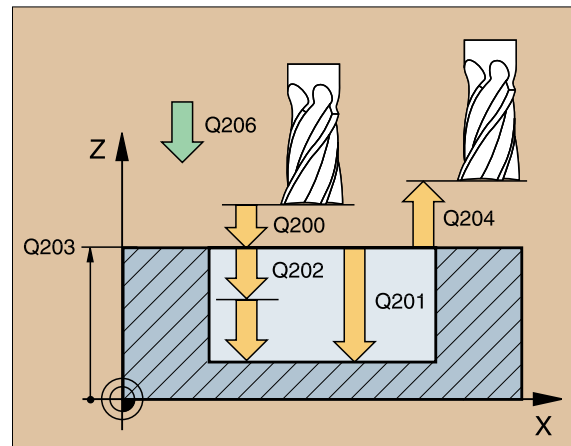

## RONDE TAP NABEWERKEN (215)

- ▶ CYCL DEF: cyclus 215 RONDE TAP NABEWERKEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. tap: Q201
  - ▶ Aanzet diepte: Q206
  - ▶ Diepteverplaatsing: Q202
  - ▶ Aanzet frezen: Q207
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Midden van de 1e as: Q216
  - ▶ Midden van de 2e as: Q217
  - ▶ Diameter van het ruwdeel: Q222
  - ▶ Diameter van het gereede deel: Q223

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Indien de diepte groter dan of gelijk is aan de diepteverplaatsing, verplaatst het gereedschap zich in één slag naar de ingegeven diepte.

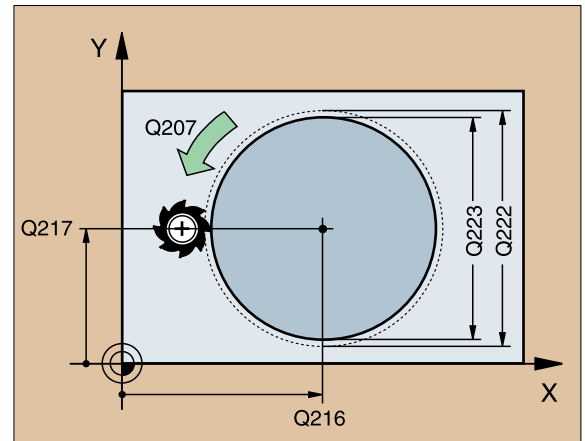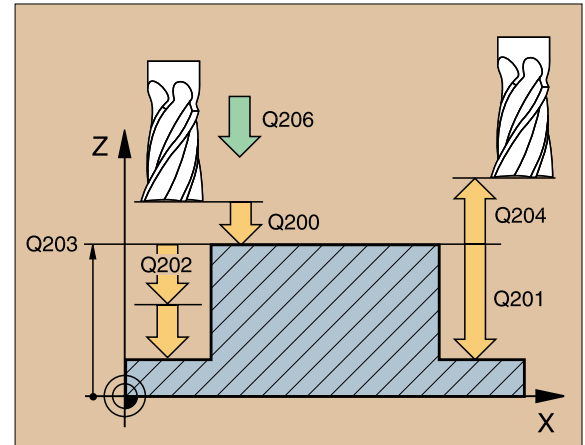



**SLEUFFREZEN (3)**

- De cyclus vereist een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844) of voorboren op het startpunt!
- De freesdiameter mag niet groter dan de sleufbreedte en niet kleiner dan de helft van de sleufbreedte zijn!

- ▶ Voorpositioneren in het midden van de sleuf en rekening houdend met de gereedschapsradius in de sleuf met radiuscorrectie **R0**
- ▶ CYCL DEF: cyclus 3 SLEUFFREZEN kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: (A)
  - ▶ Freesdiepte: diepte van de sleuf: (B)
  - ▶ Diepteverplaatsing: (C)
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing: verplaatsingssnelheid bij het "in het materiaal" gaan
  - ▶ Lengte van de 1e zijde: lengte van de sleuf: (D)
  - 1° snijrichting door voorteken vastleggen
  - ▶ Lengte van de 2e zijde: breedte van de sleuf: (E)
  - ▶ Aanzet (voor het frezen)

```

10 TOOL DEF 1 L+0 R+6
11 TOOL CALL 1 Z S1500
12 CYCL DEF 3.0 SLEUFFREZEN
13 CYCL DEF 3.1 AFST 2
14 CYCL DEF 3.2 DIEPTE -15
15 CYCL DEF 3.3 VERPL 5 F80
16 CYCL DEF 3.4 X50
17 CYCL DEF 3.5 Y15
18 CYCL DEF 3.6 F120
19 L Z+100 R0 FMAX M6
20 L X+16 Y+25 R0 FMAX M3
21 L Z+2 M99
  
```

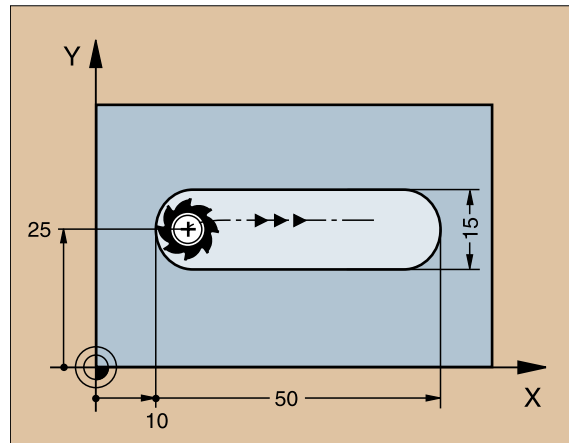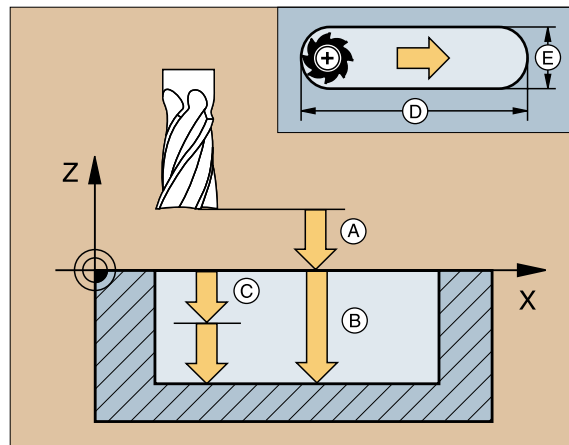



## SLEUF PENDELEND (210)



De freesdiameter mag niet groter dan de sleufbreedte en niet kleiner dan een derde van de sleufbreedte zijn!

- CYCL DEF: cyclus 210 SLEUF PENDELEND kiezen
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. sleuf: Q201
  - Aanzet frezen: Q207
  - Diepteverplaatsing: Q202
  - Bewerkingsomvang (0/1/2): voor- en nabewerken, alleen voorbereken of alleen nabewerken: Q215
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Midden van de 1e as: Q216
  - Midden van de 2e as: Q217
  - Lengte van de 1e zijde: Q218
  - Lengte van de 2e zijde: Q219
  - Rotatiehoek waarmee de complete sleuf wordt geroteerd: Q224
  - Aanzet nabewerken: Q338

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Bij het voorbereken steekt het gereedschap pendelend van het ene naar het andere uiteinde van de sleuf in het materiaal. Daarom hoeft niet te worden voorgeboord.

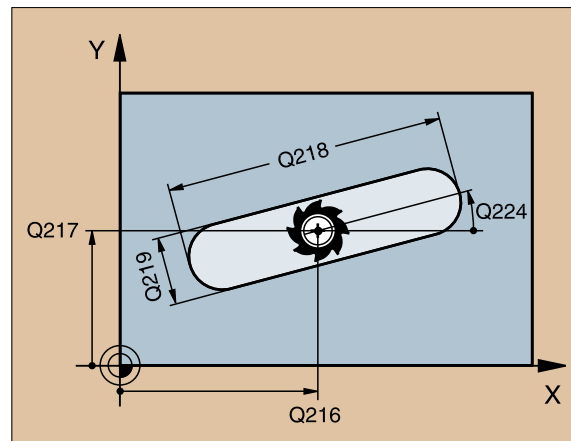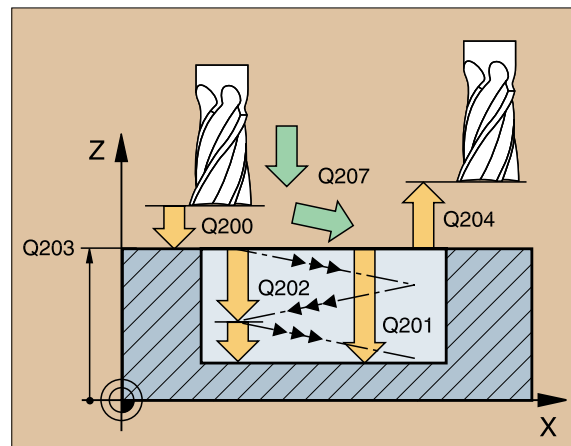



## RONDE SLEUF (211)



De freesdiameter mag niet groter dan de sleufbreedte en niet kleiner dan een derde van de sleufbreedte zijn!

- ▶ CYCL DEF: cyclus 211 RONDE SLEUF kiezen
  - ▶ Veiligheidsafstand: Q200
  - ▶ Diepte: afstand werkstukoppervlak – bodem v.d. sleuf: Q201
  - ▶ Aazet frezen: Q207
  - ▶ Diepteverplaatsing: Q202
  - ▶ Bewerkingsomvang (0/1/2): voor- en nabewerken, alleen voorbereken of alleen nabewerken: Q215
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - ▶ 2e veiligheidsafstand: Q204
  - ▶ Midden van de 1e as: Q216
  - ▶ Midden van de 2e as : Q217
  - ▶ Steekcirkeldiameter: Q244
  - ▶ Lengte van de 2e zijde: Q219
  - ▶ Starthoek van de sleuf: Q245
  - ▶ Openingshoek van de sleuf: Q248
  - ▶ Aanzet nabewerken: Q338

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd. Bij het voorbewerken steekt het gereedschap met een helixbeweging pendelend van het ene naar het andere uiteinde van de sleuf in het materiaal. Daarom hoeft niet te worden voorgeboord.

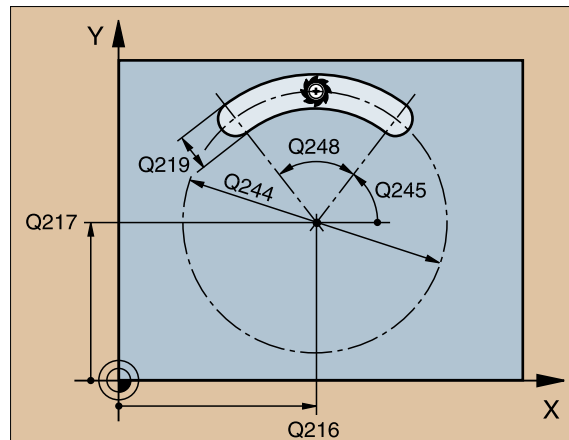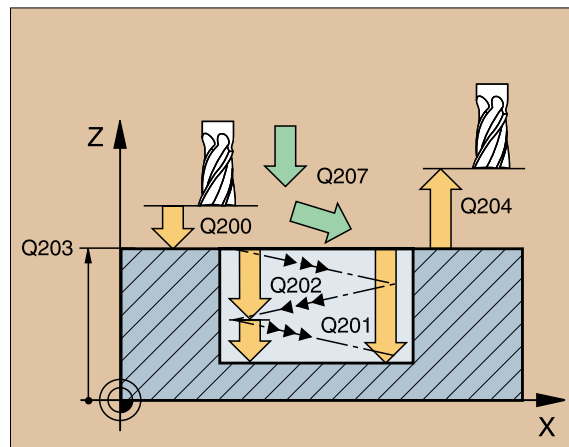

# Puntenpatroon



## PUNTENPATROON OP CIRKEL (220)

- CYCL DEF: cyclus 220 PUNTENPATROON OP CIRKEL kiezen
  - Midden van de 1e as: Q216
  - Midden van de 2e as: Q217
  - Steekdiameter: Q244
  - Starthoek: Q245
  - Eindhoek: Q246
  - Hoekstap: Q247
  - Aantal bewerkingen: Q241
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Naar veilige hoogte verplaatsen: Q301



- Cyclus 220 PUNTENPATROON OP CIRKEL is vanaf de definitie actief!
- Cyclus 220 roept automatisch de laatst gedefinieerde bewerkingscyclus op!
- Met cyclus 220 kunt u volgende cycli combineren: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 262, 263, 264, 265, 267
- Veiligheidsafstand, coörd. werkstukoppervlak en 2e veiligheidsafstand zijn altijd vanuit cyclus 220 actief!

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd.

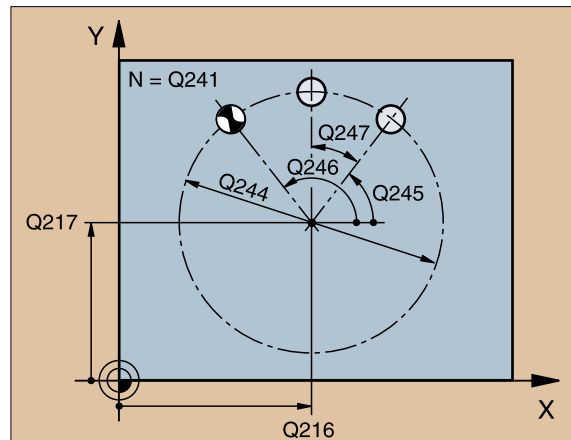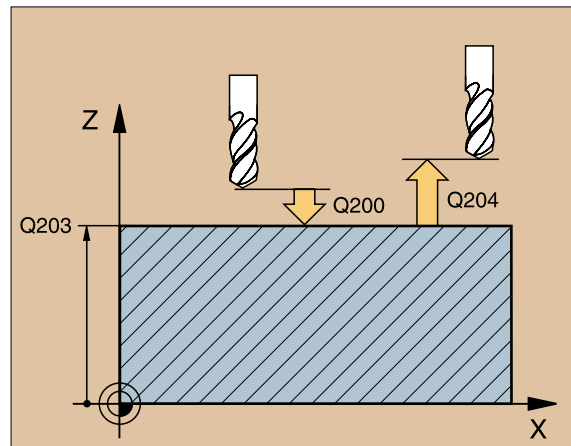



## PUNTENPATROON OP LIJNEN (221)

- CYCL DEF: cyclus 221 PUNTENPATROON OP LIJNEN kiezen
  - Startpunt 1e as: Q225
  - Startpunt 2e as: Q226
  - Afstand 1e as: Q237
  - Afstand 2e as: Q238
  - Aantal kolommen: Q242
  - Aantal lijnen: Q243
  - Draaipositie: Q224
  - Veiligheidsafstand: Q200
  - Coörd. werkstukoppervlak: Q203
  - 2e veiligheidsafstand: Q204
  - Naar veilige hoogte verplaatsen: Q301



- Cyclus 221 PUNTENPATROON OP LIJNEN is vanaf de definitie actief!
- Cyclus 221 roept automatisch de laatst gedefinieerde bewerkingscyclus op!
- Met cyclus 221 kunt u volgende cycli combineren: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 262, 263, 264, 265, 267
- Veiligheidsafstand, coörd. werkstukoppervlak en 2e veiligheidsafstand zijn altijd vanuit cyclus 221 actief!

Het gereedschap wordt door de TNC automatisch in de gereedschapsas en in het bewerkingsvlak voorgepositioneerd.

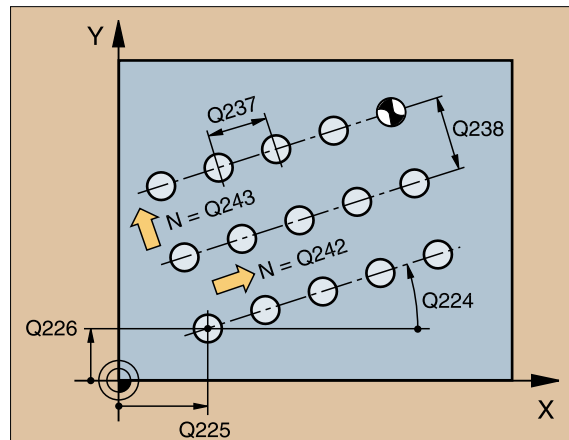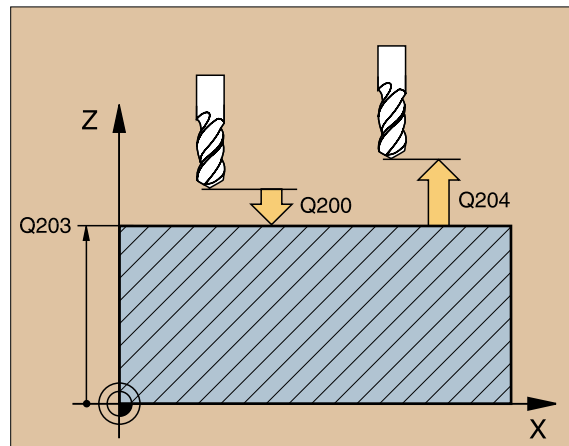

# SL-cycli

## Algemeen

SL-cycli zijn productief op het moment dat contouren uit meerdere deelcontouren (max. 12 eilanden of kamers) worden samengesteld.

De deelcontouren worden in onderprogramma's gedefinieerd.



Bij de deelcontouren moet op het volgende worden gelet:


- Bij een **kamer** wordt er langs de binnenkant van een contour rondgegaan, bij een **eiland** langs de buitenkant!
- Het **benaderen en verlaten** alsmede **verplaatsingen** in de **gereedschapsas** kunnen **niet** geprogrammeerd worden!
- Deelcontouren die in cyclus 14 CONTOUR op een lijst staan, moeten reeds gesloten contouren geven!
- Het geheugen voor een SL-cyclus is beperkt. U kunt in een SL-cyclus bijvoorbeeld maximaal 128 regels voor rechten programmeren!



De contour voor de cyclus 25 AANEENGESLOTEN CONTOUR mag niet gesloten zijn!



Vóór de programma-afloop een grafische simulatie uitvoeren. Deze toont of alle contouren juist gedefinieerd zijn!

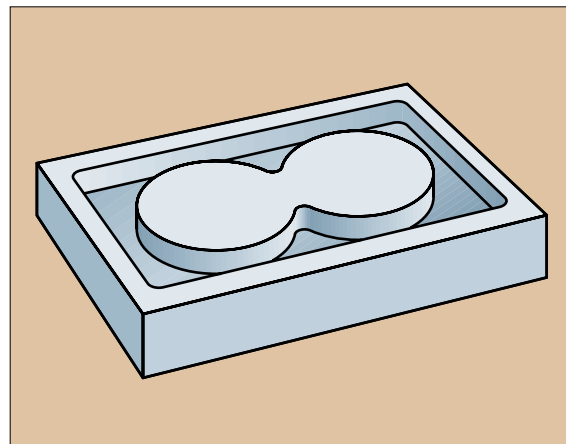

## CONTOUR (14)

In cyclus 14 CONTOUR wordt een lijst gemaakt van de onderprogramma's die tot een gesloten totale contour worden gecombineerd.

- ▶ CYCL DEF: cyclus 14 CONTOUR kiezen
  - ▶ Labelnummers voor contour: een lijst maken van de LABEL-nummers van de onderprogramma's die tot een gesloten totale contour zijn gecombineerd.



Cyclus 14 CONTOUR is vanaf zijn definitie actief!

**4 CYCL DEF 14.0 CONTOUR**

**5 CYCL DEF 14.1 CONTOURLABEL 1/2/3**

...

**36 L Z+200 R0 FMAX M2**

**37 LBL1**

**38 L X+0 Y+10 RR**

**39 L X+20 Y+10**

**40 CC X+50 Y+50**


...

**45 LBL0**

**46 LBL2**

...

**58 LBL0**

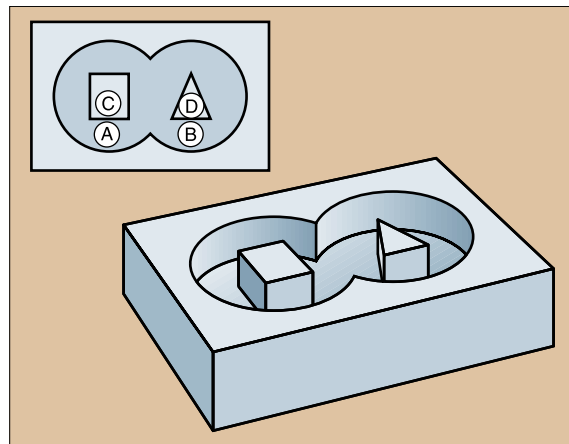

▲ (A) en (B) zijn kamers, (C) en (D) eilanden



## CONTOURGEGEVENS (20)

In cyclus 20 CONTOURGEGEVENS wordt bewerkingsinformatie voor de cycli 21 t/m 24 vastgelegd.

- CYCL DEF: cyclus 20 CONTOURGEGEVENS kiezen
  - Freesdiepte Q1: afstand werkstukoppervlak – bodem van de kamer; incrementeel
  - Overlappingsfactor Q2:
    - Q2 x gereedschapsradius geeft zijdelingse verplaatsing k
  - Nabewerkingsovermaat zijde Q3: nabewerkingsovermaat van de kamer-/eilandwanden
  - Nabewerkingsopmaat diepte Q4: nabewerkingsovermaat voor bodem van de kamer
  - Coörd. werkstukoppervlak Q5: coördinaat van het werkstukoppervlak gerelateerd aan het actuele nulpunt; absoluut
  - Veiligheidsafstand Q6: afstand gereedschap - werkstukoppervlak; incrementeel
  - Veilige hoogte Q7: hoogte van waaraf botsing met het werkstuk is uitgesloten; absoluut
  - Binnen-afrondingsradius Q8: afrondingsradius van het middelpunt van de gereedschapsbaan aan de binnenhoeken
  - Draairichting? Richting v.d. klok: -1 Q9:
    - draaien in richting v.d. wijzers v.d. klok Q9 = -1
    - draaien tegen wijzers van de klok in Q9 = +1




Cyclus 20 CONTOURGEGEVENS is vanaf zijn definitie actief!

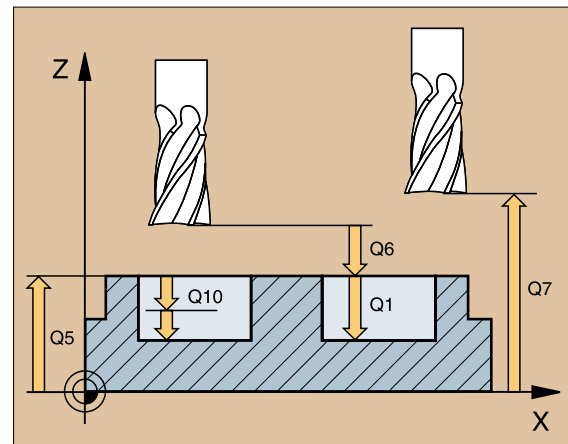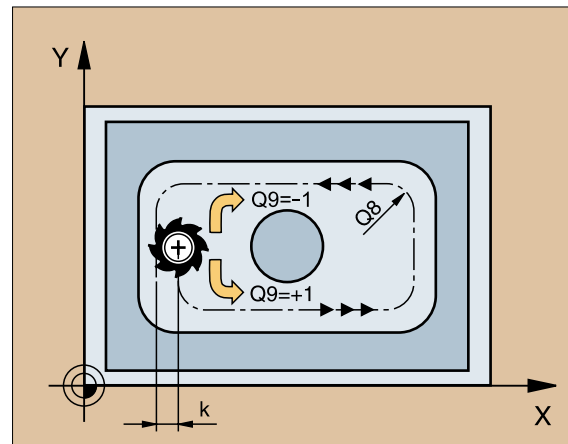

## VOORBOREN (21)


- ▶ CYCL DEF: cyclus 21 VOORBOREN kiezen
  - ▶ Diepteverplaatsing Q10; incrementeel
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - ▶ Uitruiinggereedschap nummer Q13: nummer van het uitruiinggereedschap

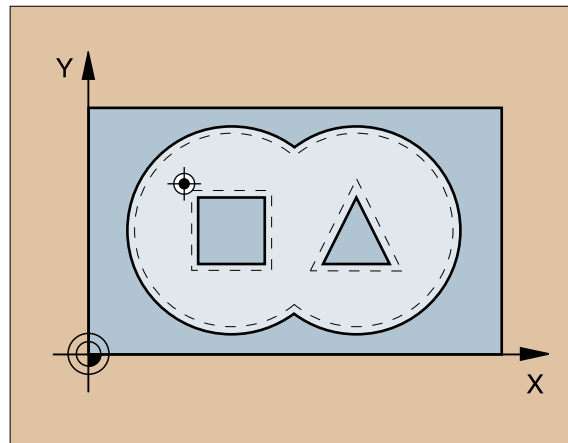

## RUIMEN (22)

Het ruimen vindt voor elke diepte-instelling parallel aan de contour plaats.


- ▶ CYCL DEF: cyclus 22 RUIMEN kiezen
  - ▶ Diepteverplaatsing Q10; incrementeel
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - ▶ Aanzet ruimen Q12
  - ▶ Voorruimgereedschap nummer Q18
  - ▶ Aanzet pendelen Q19

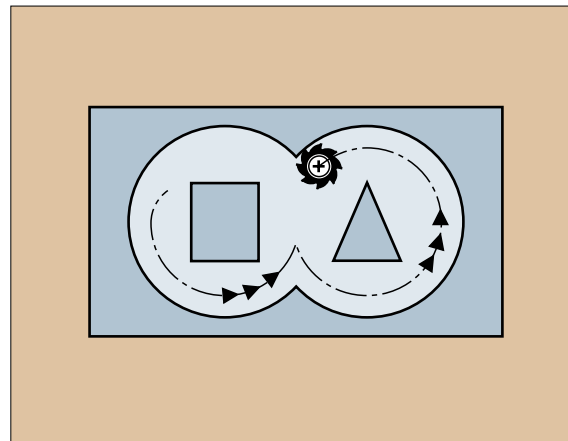

## NABEWERKEN DIEPTE (23)

Het te bewerken vlak wordt met de nabewerkingsovermaat diepte parallel aan de contour nabewerkt.

- CYCL DEF: cyclus 23 NABEWERKEN DIEPTE kiezen
  - Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - Aanzet ruimen Q12

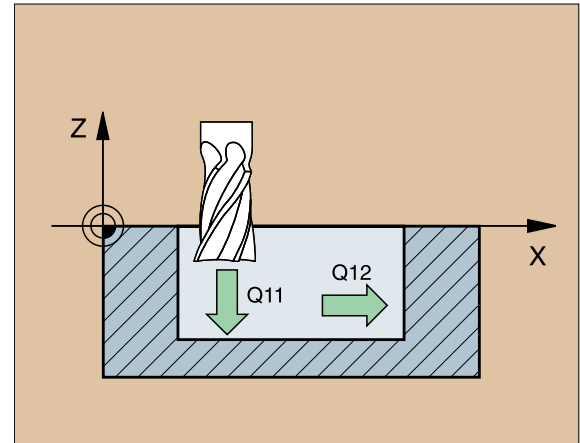


## NABEWERKEN ZIJDE (24)

Nabewerken van separate deelcontouren.

- CYCL DEF: cyclus 24 NABEWERKEN ZIJDE kiezen
  - Draairichting? Richting v.d. klok = -1 Q9:
    - in de richting v.d. wijzers v.d. klok Q9 = -1
    - tegen de richting v.d. wijzers v.d. klok in Q9 = +1
  - Diepte-verplaatsing Q10; incrementeel
  - Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - Aanzet ruimen Q12
  - Nabewerkingsovermaat zijde Q14: overmaat voor meerdere malen nabewerken



- De som Q14 + radius nabewerkingsgereedschap moet kleiner zijn dan de som Q3 (cyclus 20) + radius ruimgereed.!
- Cyclus 22 RUIMEN voor cyclus 24 oproepen!

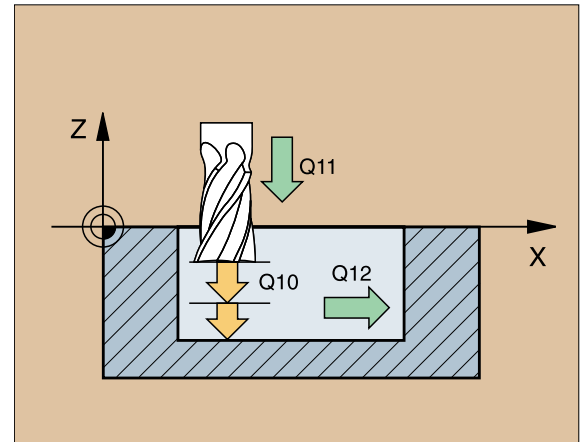


## AANEENGESLOTEN CONTOUREN (25)

Met deze cyclus worden de gegevens voor het bewerken van een open contour vastgelegd, die in een contouronderprogramma gedefinieerd zijn.

- ▶ CYCL DEF: cyclus 25 AANEENGESLOTEN CONTOUREN kiezen
  - ▶ Freesdiepte Q1; incrementeel
  - ▶ Nabewerkingsovermaat zijde Q3: de nabewerkingsovermaat in het bewerkingsvlak
  - ▶ Coörd. werkstukoppervlak Q5: coördinaat van het werkstuk oppervlak; absoluut
  - ▶ Veilige hoogte Q7: hoogte van waaraf botsing tussen gereedschap en werkstuk uitgesloten is; absoluut
  - ▶ Diepteverplaatsing Q10; incrementeel
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - ▶ Aanzet frezen Q12
  - ▶ Freesbaan? Tegenlopend = -1 Q15
    - meelopend frezen: Q15 = +1
    - tegenlopend frezen: Q15 = -1
    - afwisselend bij meerdere verplaatsingen: Q15 = 0



- Cyclus 14 CONTOUR mag slechts één labelno. bevatten!
- Onderprogramma mag max. 128 rechten bevatten!

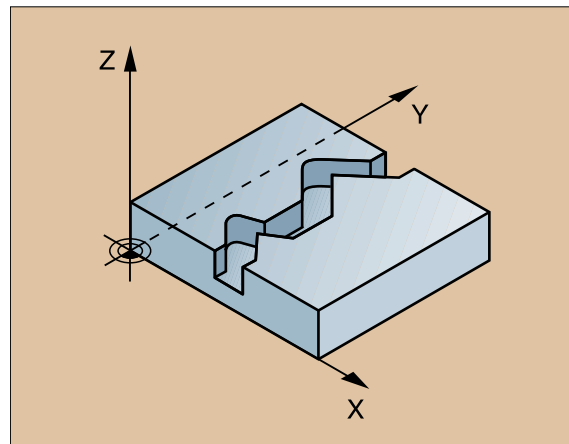

## CILINDERMANTEL (27)



De cyclus vereist een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844)!

Met cyclus 27 CILINDERMANTEL kan overdracht plaatsvinden van een vooraf op de afwikkeling gedefinieerde contour naar de mantel van een cilinder.


- ▶ Contour in een onderprogramma definiëren en via cyclus 14 CONTOUR vastleggen
- ▶ CYCL DEF: cyclus 27 CILINDERMANTEL kiezen
  - ▶ Freesdiepte Q1
  - ▶ Nabewerkingsovermaat zijde Q3: nabewerkingsovermaat ( $Q3 > 0$  of  $Q3 < 0$ ) ingeven
  - ▶ Veiligheidsafstand Q6: afstand tussen gereedschap en werkstukoppervlak
  - ▶ Diepte-verplaatsing Q10
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - ▶ Aanzet frezen Q12
  - ▶ Cilinderradius Q16: radius van de cilinder
  - ▶ Maatvoering? Graden=0 mm/inch=1 Q17: coördinaten in het onderprogramma in graden of mm




- Machine en TNC moeten door de fabrikant voor de cyclus CILINDERMANTEL voorbereid zijn!



- Het werkstuk moet centrisch opgespannen zijn!
- De gereedschapsas moet loodrecht op de rondtafelas staan!
- Cyclus 14 CONTOUR mag slechts één labelnummer bevatten!
- Onderprogramma mag max. 128 rechten bevatten!

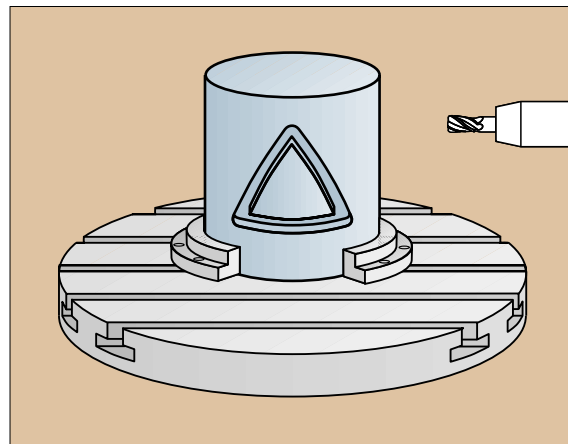

▼ Afwikkeling

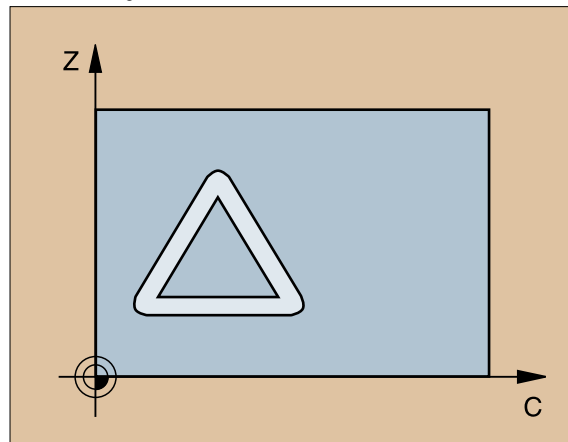

## CILINDERMANTEL (28)



Voor de cyclus is een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844) vereist!

Met cyclus 28 CILINDERMANTEL kan een vooraf op de uitslag gedefinieerde sleuf zonder vervorming van de zijwanden op de mantel van een cilinder worden overgebracht.


- ▶ Contour in een onderprogramma beschrijven en met behulp van cyclus 14 CONTOUR vastleggen
- ▶ CYCL DEF: cyclus 28 CILINDERMANTEL kiezen
  - ▶ Freesdiepte Q1
  - ▶ Overmaat kantnabewerking Q3: nabewerkingsovermaat ( $Q3 > 0$  of  $Q3 < 0$  ingeven)
  - ▶ Veiligheidsafstand Q6: afstand tussen gereedschap en werkstukoppervlak
  - ▶ Diepte-instelling Q10
  - ▶ Aanzet diepteverplaatsing Q11
  - ▶ Aanzet frezen Q12
  - ▶ Cilinderradius Q16: radius van de cilinder
  - ▶ Maateenheid? graden=0 mm/inch=1 Q17: coördinaten in het onderprogramma in graden of mm
  - ▶ Sleufbreedte Q20




- Machine en TNC moeten door de machinefabrikant voor de cyclus CILINDERMANTEL voorbereid zijn!



- Het werkstuk moet in het midden opgespannen zijn!
- De gereedschapsas moet loodrecht op de as van de draaitafel staan!
- Cyclus 14 CONTOUR mag slechts één labelnummer bevatten!
- Het onderprogramma mag maximaal 128 rechten bevatten!

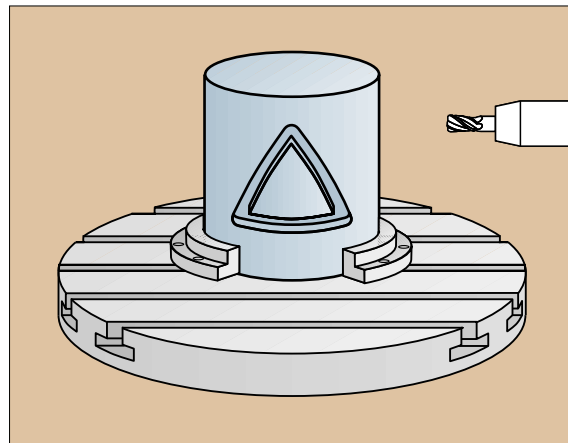

▼ Afwikkeling

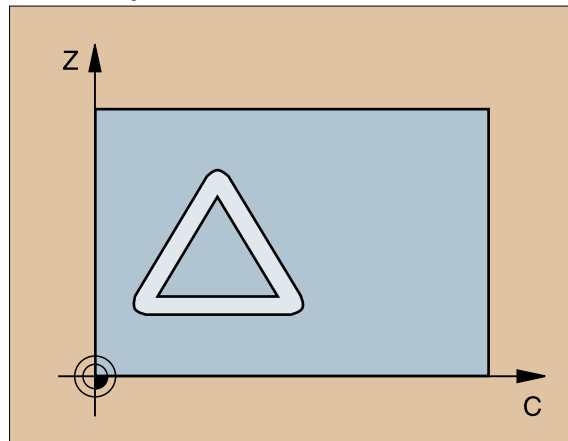

# Regel voor regel afvlakken

## DIGITALISERINGSGEGEVENS AFWERKEN (30)



De cyclus vereist een door het midden snijdende vingerfrees (DIN 844)!

- CYCL DEF: cyclus 30 DIGITALISERINGSGEGEVENS AFWERKEN kiezen
  - PGM-naam digitaliseringsgegevens
  - MIN-punt bereik
  - MAX-punt bereik
  - Veiligheidsafstand: (A)
  - Diepte-verplaatsing: (C)
  - Aanzet diepteverplaatsing: (D)
  - Aanzet: (B)
  - Additionele functie M

7 CYCL DEF 30.0 DIGITALISERINGSGEGEVENS AFWERKEN

8 CYCL DEF 30.1 DATNEGA



9 CYCL DEF 30.2 X+0 Y+0 Z-35

10 CYCL DEF 30.3 X+250 Y+125 Z+15

11 CYCL DEF 30.4 AFST 2

12 CYCL DEF 30.5 INST 5 F125

13 CYCL DEF 30.6 F350 M112 T0.01 A+10

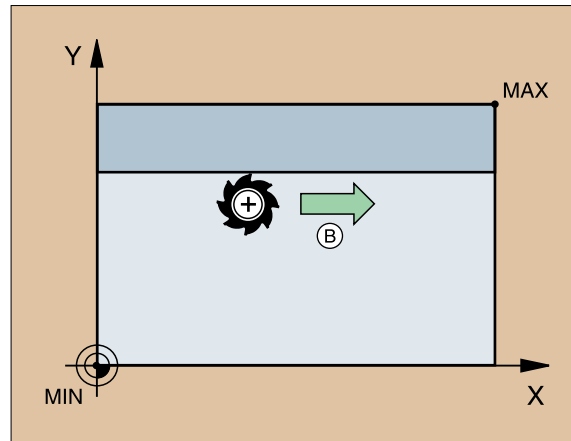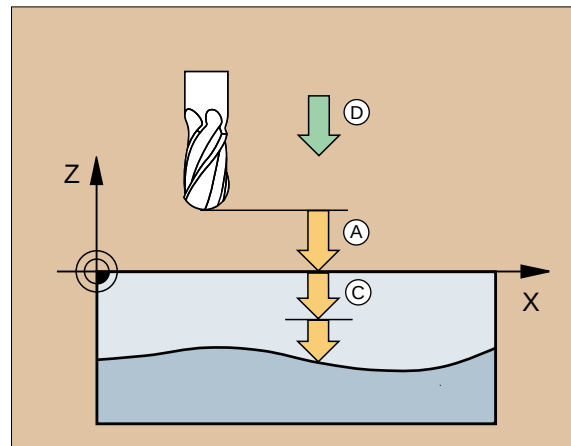



## REGEL VOOR REGEL AFVLAKKEN



De TNC positioneert het gereedschap vanaf de actuele positie eerst in het bewerkingsvlak en vervolgens in de gereedschapsas naar het startpunt. Het gereedschap zodanig voorpositioneren, dat geen botsing met het werkstuk of de spaninrichtingen kan plaatsvinden.

### ► CYCL DEF: cyclus 230 REGEL VOOR REGEL AFVLAKKEN kiezen

- Startpunt 1e as: Q225
- Startpunt 2e as: Q226
- Startpunt 3e as: Q227
- Lengte 1e zijde: Q218
- Lengte 2e zijde: Q219
- Aantal sneden: Q240
- Aanzet diepteverplaatsing: Q206
- Aanzet frezen: Q207
- Aanzet dwars: Q209
- Veiligheidsafstand: Q200

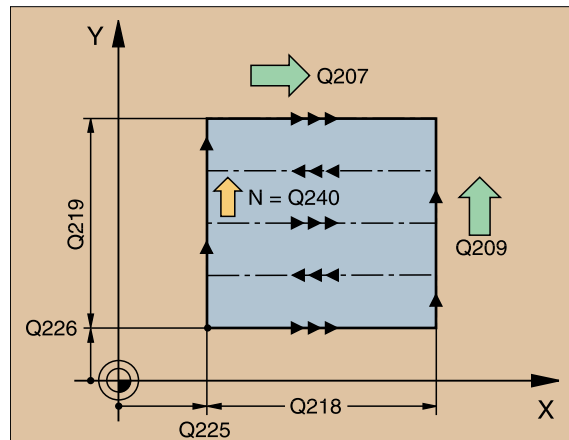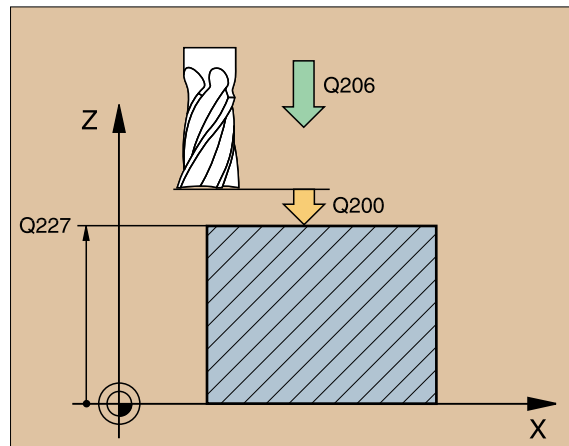



## RECHTLIJNIG AFVLAKKEN (231)



De TNC positioneert het gereedschap vanaf de actuele positie eerst in het bewerkingsvlak en vervolgens in de gereedschapsas naar het startpunt (punt 1). Het gereedschap zodanig voorpositioneren, dat geen botsing met het werkstuk of de spaninrichtingen kan plaatsvinden.

### ► CYCL DEF: cyclus 231 RECHTLIJNIG AFVLAKKEN kiezen

- Startpunt 1e as: Q225
- Startpunt 2e as: Q226
- Startpunt 3e as: Q227
- 2e punt 1e as: Q228
- 2e punt 2e as: Q229
- 2e punt 3e as: Q230
- 3e punt 1e as: Q231
- 3e punt 2e as: Q232
- 3e punt 3e as: Q233
- 4e punt 1e as: Q234
- 4e punt 2e as: Q235
- 4e punt 3e as: Q236
- Aantal sneden: Q240
- Aanzet frezen: Q207

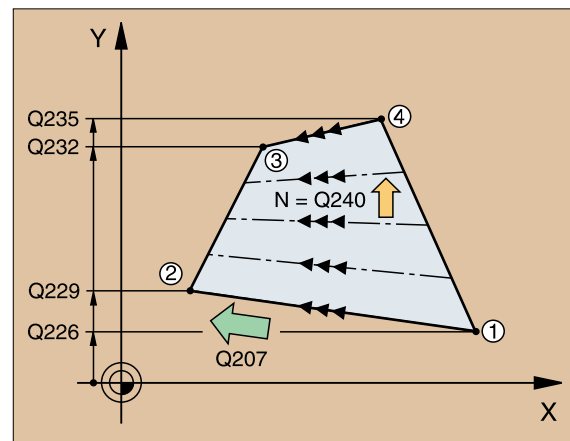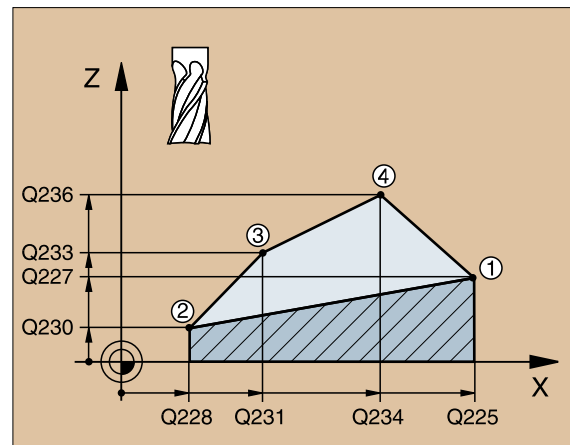


## Cycli voor coördinatenomrekening

Met de cycli voor coördinatenomrekening kunnen contouren

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| • verschoven worden              | cyclus 7 NULPUNT                                   |
| • gespiegeld worden              | cyclus 8 SPIEGELEN                                 |
| • geroteerd worden (in het vlak) | cyclus 10 ROTATIE                                  |
| • uit het vlak gezwenkt worden   | cyclus 19 BEWERKINGSVLAK                           |
| • verkleind/vergroot worden      | cyclus 11 MAATFAKTOR<br>cyclus 26 MAATFACTOR ASSP. |

De cycli voor coördinatenomrekening zijn na hun definitie actief totdat ze worden teruggezet of opnieuw worden gedefinieerd. De oorspronkelijke contour moet in een onderprogramma zijn vastgelegd. De waarden kunnen zowel incrementeel als absoluut worden ingegeven.

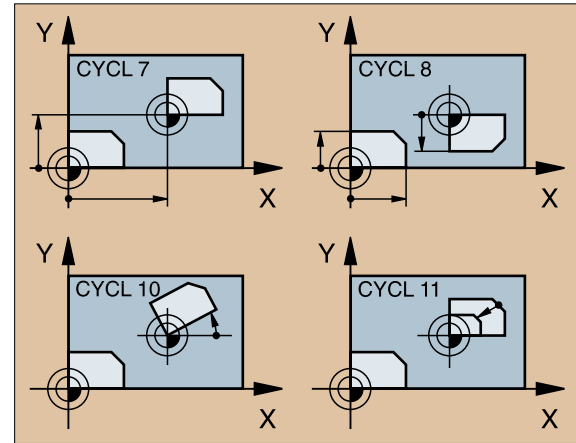


### NULPUNTVERSCHUIVING (7)

- CYCL DEF: cyclus 7 NULPUNTVERSCHUIVING kiezen
  - Coördinaten van het nieuwe nulpunt of nummer van het nulpunt vanuit de nulpunttabel ingeven

Nulpuntverschuiving terugzetten: opnieuw de cyclus definiëren; in te geven waarden: 0

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>9 CALL LBL1</b>             | bewerkingsonderprogramma oproepen |
| <b>10 CYCL DEF 7.0 NULPUNT</b> |                                   |
| <b>11 CYCL DEF 7.1 X+60</b>    |                                   |
| <b>12 CYCL DEF 7.2 Y+40</b>    |                                   |
| <b>13 CALL LBL1</b>            | bewerkingsonderprogramma oproepen |

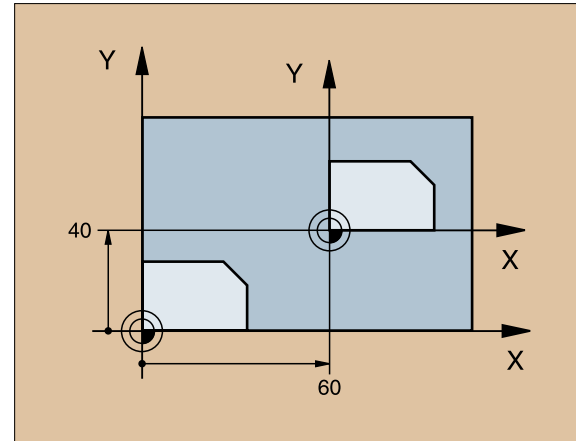

Nulpuntverschuiving voor andere coördinatenomrekeningen uitvoeren!

## REFERENTIEPUNT BEPALEN (247)


- CCYCL DEF: cyclus 247 REFERENTIEPUNT BEPALEN kiezen
  - Nummer voor referentiepunt: nummer uit actieve nulpuntstabel invoeren, waarin de REF-coördinaten van het te bepalen referentiepunt zijn vermeld

### Terugzetten

Het referentiepunt dat als laatste in de modus Handbedrijf is bepaald, activeert u opnieuw door de additionele functie M104 in te geven.



- Gewenste nulpuntstabel eventueel met de NC-regel SEL TABLE activeren.
- De TNC plaatst het referentiepunt uitsluitend op de assen die in de nulpuntstabel actief zijn.
- Cyclus 247 interpreteert de in de nulpuntstabel opgeslagen waarden altijd als coördinaten die op het machinenulpunt betrekking hebben. De machineparameter 7475 heeft geen invloed daarop.

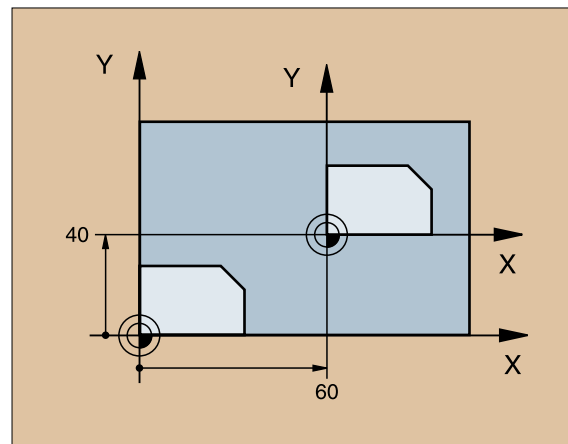

## SPIEGELEN (8)


- CYCL DEF: cyclus 8 SPIEGELEN kiezen
  - Gespiegelde as ingeven: X of Y resp. X en Y

SPIEGELEN terugzetten; opnieuw cyclus definiëren; ingave NO ENT

```
15 CALL LBL1
16 CYCL DEF 7.0 NULPUNT
17 CYCL DEF 7.1 X+60
18 CYCL DEF 7.2 Y+40
19 CYCL DEF 8.0 SPIEGELEN
20 CYCL DEF 8.1 Y
21 CALL LBL1
```



- De gereedschapsas kan niet gespiegeld worden!
- De cyclus spiegelt altijd de originele contour (hier in het voorbeeld in onderprogramma LBL1 opgeslagen)!

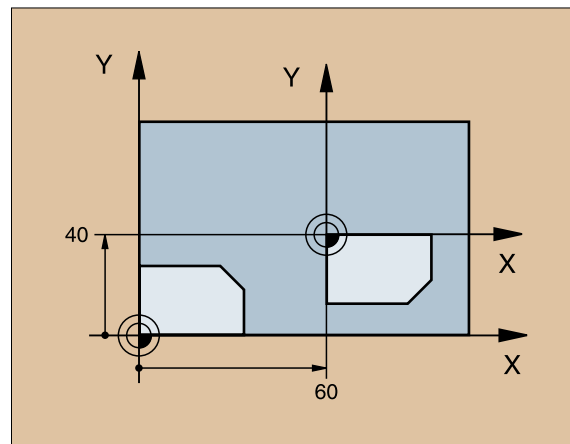


## ROTATIE (10)

- CYCL DEF: cyclus 10 ROTATIE kiezen
  - Rotatiehoek ingeven:
    - in te geven bereik  $-360^\circ$  tot  $+360^\circ$
    - referentie-as voor de rotatiehoek

| Werkvlak | Referentie-as en $0^\circ$ -richting |
|----------|--------------------------------------|
| X/Y      | X                                    |
| Y/Z      | Y                                    |
| Z/X      | Z                                    |

ROTATIE terugzetten: opnieuw cyclus definiëren met rotatiehoek 0

```
12 CALL LBL1
13 CYCL DEF 7.0 NULPUNT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATIE
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL1
```

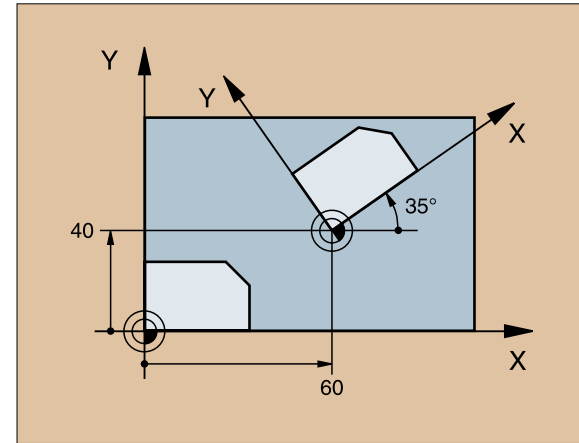

## BEWERKINGSVLAK (19)

Cyclus 19 BEWERKINGSVLAK ondersteunt het werken met zwenkkoppen en/of zwenktafels.


- ▶ Gereedschap oproepen
- ▶ Gereedschap in de gereedschapsas uit het materiaal halen (om botsing te voorkomen)
- ▶ Eventueel rotatie-assen met L-regel op de gewenste hoek positioneren
- ▶ CYCL DEF: cyclus 19 BEWERKINGSVLAK kiezen
  - ▶ Zwenkhoek van de desbetreffende as of ruimtelijke hoek ingeven
  - ▶ Eventueel aanzet van de rotatie-assen bij het automatisch positioneren ingeven
  - ▶ Eventueel veiligheidsafstand ingeven
- ▶ Correctie activeren: alle assen verplaatsen
- ▶ Bewerking programmeren, alsof het vlak niet gezwenkt is

Terugzetten van de cyclus BEWERKINGSVLAK zwenken: opnieuw cyclus definiëren met zwenkhoek 0.



Machine en TNC moeten door de fabrikant voor het zwenken van het BEWERKINGSVLAK voorbereid zijn!

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>TOOL CALL 1 Z S2500</b>          |
| <b>5</b>  | <b>L Z+350 R0 FMAX</b>              |
| <b>6</b>  | <b>L B+10 C+90 R0 FMAX</b>          |
| <b>7</b>  | <b>CYCL DEF 19.0 BEWERKINGSVLAK</b> |
| <b>8</b>  | <b>CYCL DEF 19.1 B+10 C+90</b>      |
| <b>9</b>  | <b>L Z+200 R0 F1000</b>             |
| <b>10</b> | <b>L X-50 Y-50 R0</b>               |

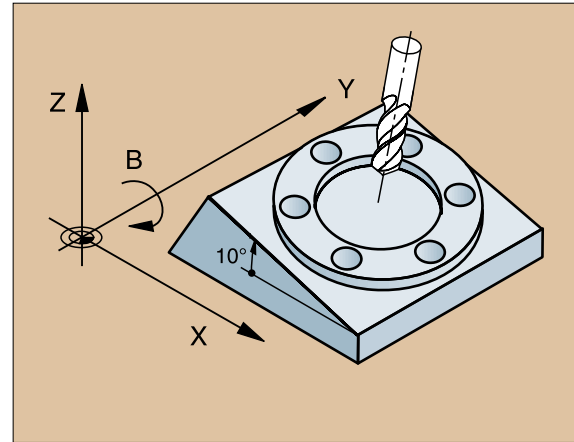

## MAATFACTOR (11)


- CYCL DEF: cyclus 11 MAATFACTOR kiezen
  - Maatfactor SCL (Engels: scale = meetliniaal) ingeven:
    - In te geven bereik 0,000001 tot 99,999999:
      - Verkleinen ... SCL < 1
      - Vergroten .... SCL > 1

MAATFACTOR terugzetten: opnieuw cyclusdefinitie met SCL1

```
11 CALL LBL1
12 CYCL DEF 7.0 NULPUNT
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 MAATFACTOR
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL1
```



MAATFACTOR werkt in het bewerkingsvlak of in de drie hoofdassen (afhankelijk van de machine-parameter 7410)!

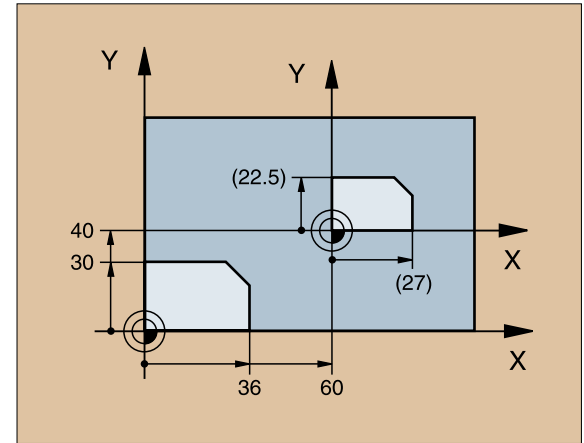

## MAATFACTOR ASSPECIFIEK (26)

- CYCL DEF: cyclus 26 MAATFACTOR ASSP. kiezen
  - As en factor: coördinaatassen en factoren van het asspecifieke uitstrekken of samenpersen
  - Coördinaten v.h. centrum: centrum van het uitstrekken of samenpersen.

MAATFACTOR ASSP. terugzetten: opnieuw cyclus definiëren met factor 1 voor de gewijzigde assen.




Coördinaatassen met posities voor cirkelbanen mogen niet met verschillende factoren uitgestrekt of samengeperst worden!

**25 CALL LBL1**

**26 CYCL DEF 26.0 MAATFACTOR ASSP.**

**27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20**

**28 CALL LBL1**

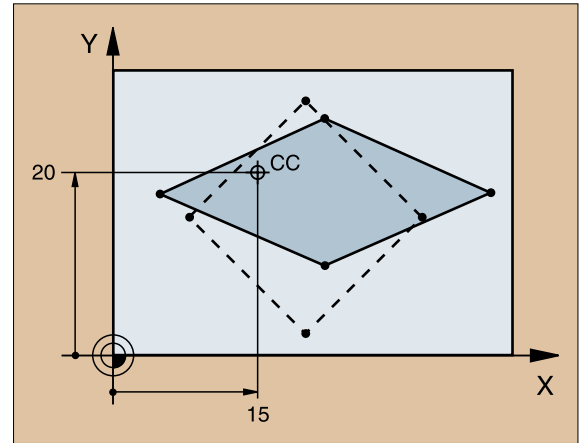

# Overige cycli

## STILSTANDTIJD (9)

De programma-afloop wordt voor de duur van de STILSTANDTIJD gestopt.

- CYCL DEF: cyclus 9 STILSTANDTIJD kiezen
  - Stilstandtijd in seconden ingeven

**48 CYCL DEF 9.0 STILSTANDTIJD**

**49 CYCL DEF 9.1 ST.TIJD 0.5**

## PGM CALL (12)

- CYCL DEF: cyclus 12 PGM CALL kiezen
  - Naam van het programma dat moet worden opgeroepen, ingeven





Cyclus 12 PGM CALL moet worden opgeroepen!

**7 CYCL DEF 12.0 PGM CALL**

**8 CYCL DEF 12.1 LOT31**

**9 L X+37.5 Y-12 R0 FMAX M99**

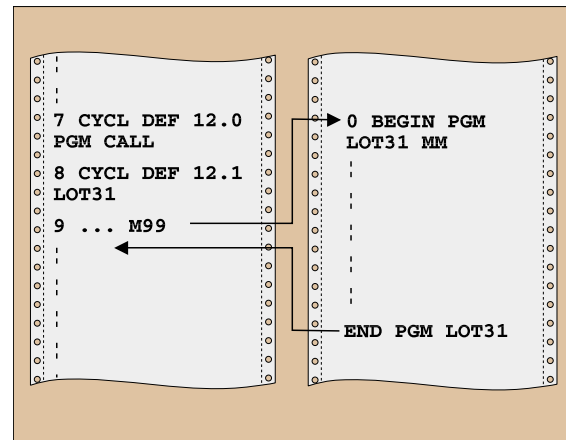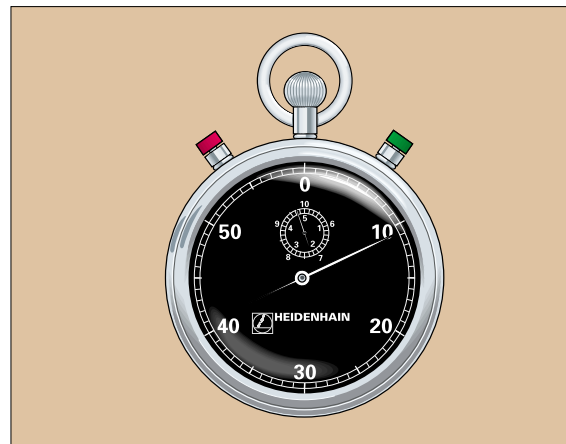

## Spil-ORIËTERING


- ▶ CYCL DEF: cyclus 13 ORIËTERING kiezen
  - ▶ Oriënteringshoek gerelateerd aan de hoekreferentie-as van het bewerkingsvlak ingeven:
    - Ingavebereik 0 tot 360°
    - Ingavefijnheid 0,1°
- ▶ Cyclus met M19 of M20 oproepen



Machine en TNC moeten door de fabrikant voor spiloriëntering voorbereid zijn!

**12 CYCL DEF 13.0 ORIËTERING**

**13 CYCL DEF 13.1 HOEK 90**

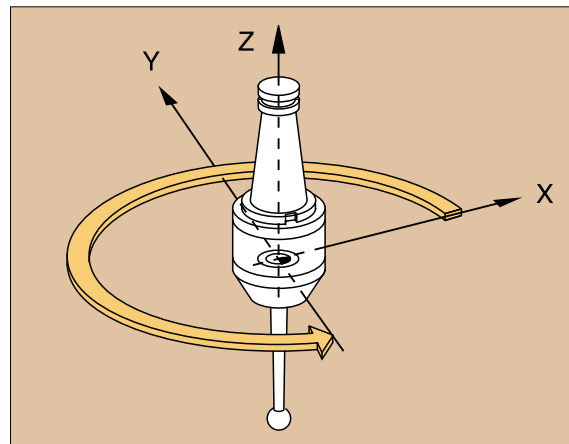

## TOLERANTIE (32)



Machine en TNC moeten door de machinefabrikant voor snel contourfrezen voorbereid zijn!




Cyclus 32 TOLERANTIE werkt vanaf het punt waar deze wordt ingegeven!

De TNC zorgt automatisch voor een vloeiend verloop van de contour tussen willekeurige (ongecorrigeerde of gecorrigeerde) contour-elementen. Hierdoor verplaatst het gereedschap zich gelijkmatig over het werkstukoppervlak. Indien nodig, verkleint de TNC automatisch de geprogrammeerde aanzet, zodat het programma altijd zonder schokken en **zo snel mogelijk** wordt afgewerkt.

Door dit afvlakken ontstaat een contourafwijking, waarvan de waarde (TOLERANTIEWAARDE) door uw machinefabrikant in een machine-parameter is vastgelegd. Met cyclus 32 kan de vooraf ingestelde tolerantiewaarde (zie afbeelding rechtsboven) worden veranderd.

- CYCL DEF: cyclus 32 TOLERANTIE kiezen.
- Tolerantie T: toelaatbare contourafwijking in mm

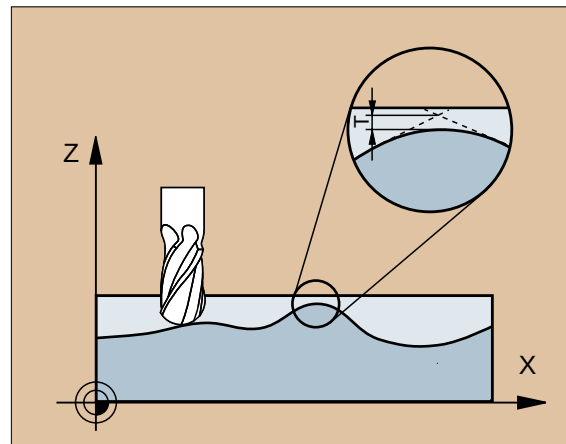

# Digitaliseren van 3D-vormen



Machine en TNC moeten door de fabrikant voor het digitaliseren van 3D-vormen voorbereid zijn

De TNC beschikt voor het digitaliseren met een metend tastsysteem over onderstaande cycli:

- Digitaliseringsbereik vastleggen: TCH PROBE 5 BEREIK  
TCH PROBE 15 BEREIK
- Volgens lijnen digitaliseren: TCH PROBE 16 MEANDER
- Volgens hoogtelijnen digitaliseren: TCH PROBE 17 HOOGTELIJNEN
- Regelgewijs digitaliseren: TCH PROBE 18 REGEL

De digitaliseringscycli kunnen alleen in KLAARTEKST-DIALOOG geprogrammeerd worden. Zij kunnen voor de hoofdassen X, Y en Z en de rondassen A, B en C worden geprogrammeerd.



- Coördinatenomrekeningen of een basisrotatie mogen niet actief zijn!
- Digitaliseringscycli behoeven niet te worden opgeroepen; zij zijn actief vanaf hun definitie in het bewerkingsprogramma!

## Digitaliseringscycli kiezen



- Overzicht van tastsysteemfuncties activeren



- Digitaliseringscycli kiezen



- b.v. cyclus 15 kiezen

## Digitaliseringscyclus BEREIK (5)

- ▶ Data-interface voor data-overdracht vastleggen
- ▶ TOUCH PROBE: cyclus 5 BEREIK kiezen
  - ▶ PGM-naam digitaliseringsgegevens: naam van het NC-programma ingeven waarin de digitaliseringsgegevens opgeslagen worden
  - ▶ As TCH PROBE: as van het tastsysteem ingeven
  - ▶ Min-punt bereik
  - ▶ Max-punt bereik
  - ▶ Veilige hoogte: hoogte van waaruit botsing tussen taststift en vorm uitgesloten is:  $Z_s$


**5 TCH PROBE 5.0 BEREIK**

**6 TCH PROBE 5.1 PGMNAME: GEGEVENS**

**7 TCH PROBE 5.2 Z X+0 Y+0 Z+0**

**8 TCH PROBE 5.3 X+100 Y+100 Z+20**

**9 TCH PROBE 5.4 HOOGTE: +100**

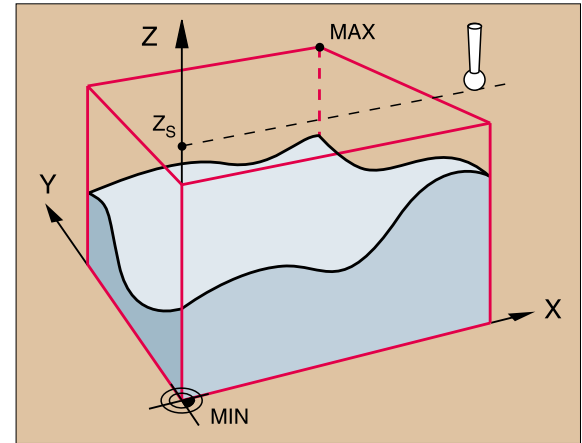

## Digitaliseringscyclus BEREIK (15)


- ▶ Data-interface voor data-overdracht vastleggen
- ▶ TOUCH PROBE: cyclus 15 BEREIK kiezen
  - ▶ PGM-naam digitaliseringsgegevens: naam van het NC-programma ingeven waarin de digitaliseringsgegevens opgeslagen worden
  - ▶ As TCH PROBE: as van het tastsysteem ingeven
  - ▶ PGM-naam bereiksgegevens: naam van de puntentabel waarin het bereik is vastgelegd
  - ▶ Min-punt as TCH PROBE: minimumpunt in de as van het tastsysteem ingeven
  - ▶ Max-punt as TCH PROBE: maximumpunt in de as van het tastsysteem ingeven
  - ▶ Veilige hoogte: hoogte van waaruit botsing tussen taststift en vorm uitgesloten is:  $Z_s$

**5 TCH PROBE 15.0 BEREIK**

**6 TCH PROBE 15.1 PGM DIGIT.: GEGEVENS**

**7 TCH PROBE 15.2 Z PGM RANGE: TAB1**

**8 TCH PROBE 15.3 MIN:+0 MAX:+35 HOOGTE:+125**

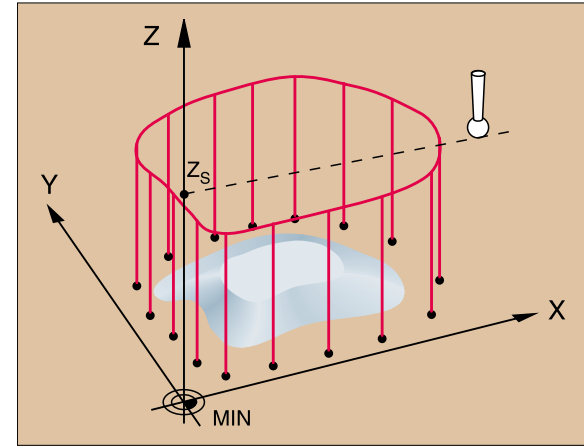


## Digitaliseringscyclus MEANDER (16)

Met cyclus 16 MEANDER kan een 3D-vorm **volgens lijnen** worden gedigitaliseerd.

- ▶ Cyclus 5 BEREIK of 15 BEREIK definiëren
- ▶ TOUCH PROBE: cyclus 16 MEANDER kiezen
  - ▶ Lijnrichting: coördinaat van waaruit het tastsysteem zich in positieve richting vanaf het eerste contourpunt verplaatst
  - ▶ Tasthoek: verplaatsingsrichting van het tastsysteem gerelateerd aan de lijnrichting
  - ▶ Aanzet F: maximale digitaliseringsaanzet
  - ▶ Min. aanzet: digitaliseringsaanzet voor de eerste lijn
  - ▶ Aanzetverkleining aan kanten: afstand tot steile kanten waar de TNC de digitaliseringsaanzet begint te verkleinen
  - ▶ Min. lijnafstand: min. verspringing van het tastsysteem op de bereikseinden bij steile contourgedeeltes
  - ▶ Lijnafstand: verspringing van het tastsysteem op de bereikseinden
  - ▶ Max. puntafstand
  - ▶ Tolerantiewaarde: de TNC onderdrukt het opslaan van punten zolang de afstand tot een rechte die door de beide laatste punten is gedefinieerd, kleiner is dan de tolerantiewaarde.



- Lijnafstand en max. puntafstand mogen maximaal 20 mm bedragen!
- Lijnrichting zo vastleggen dat zoveel mogelijk loodrecht wordt afgetast!

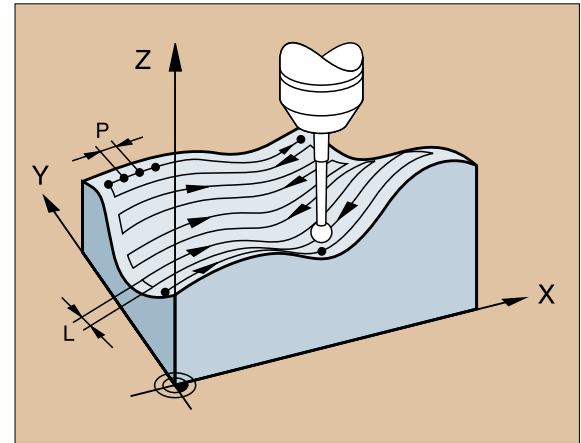

▲ P: P. AFST = puntafstand  
L: L. AFST = lijnafstand

**7 TCH PROBE 16.0 MEANDER**

**8 TCH PROBE 16.1 RICHTING X HOEK: +0**

**9 TCH PROBE 16.2 F1500 FMIN 500 AFST 0.5**

**MIN. L.AFST:0.2 L.AFST:0.5 P.AFST:0.5 TOL:0.1**


## Digitaliseringscyclus HOOGTELIJNEN (17)

Met cyclus 17 HOOGTELIJNEN kan een 3D-vorm volgens hoogtelijnen worden gedigitaliseerd.

- ▶ Cyclus 5 BEREIK of 15 BEREIK definiëren
- ▶ TOUCH PROBE: cyclus 17 HOOGTELIJNEN kiezen
  - ▶ Tijdbegrenzing: tijd in seconden waarin het tastsysteem het eerste tastpunt na het rondgaan moet bereiken. Geen tijdbegrenzing: 0 ingeven.
  - ▶ Startpunt: coördinaten van het startpunt
  - ▶ Startas en richting: coördinaat as en -richting waarin het tastsysteem de vorm benadert
  - ▶ Startas en richting: coördinaat as en -richting waarin het tastsysteem met het digitaliseren begint
  - ▶ Aanzet F: maximale digitaliseringsaanzet
  - ▶ Min. aanzet: digitaliseringsaanzet voor de eerste lijn
  - ▶ Aanzetverkleining aan kanten: afstand tot steile kanten waar de TNC de digitaliseringsaanzet begint te verkleinen
  - ▶ Min. lijnafstand: minimum verspringing van het tastsysteem aan het einde van een hoogtelijn bij vlakke contourededeeltes
  - ▶ Lijnafstand en richting: verspringing van het tastsysteem, wanneer het het startpunt van een hoogtelijn weer bereikt
  - ▶ Max. puntafstand
  - ▶ Tolerantiewaarde: de TNC onderdrukt het opslaan van punten zolang de afstand tot een rechte die door de beide laatste punten is gedefinieerd, kleiner is dan de tolerantiewaarde.



Lijnafstand en max. puntafstand mogen niet meer dan 20 mm bedragen!

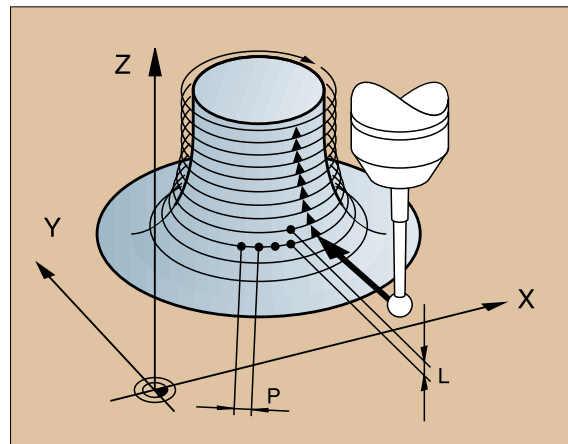

▲ P: P. AFST = puntafstand

L: L. AFST = lijnafstand

**10 TCH PROBE 17.0 HOOGTELIJNEN**

**11 TCH PROBE 17.1 TIJD:200 X+50 Y+0**

**12 TCH PROBE 17.2 VOLGORDE VAN BENADEREN Y+/X+**

**13 TCH PROBE 17.3 F1000 FMIN 400 AFST 0.5**

**MIN.L.AFST:0.2 L.AFST:0.5 P.AFST:0.5 TOL:0.1**

## Digitaliseringscyclus REGEL (18)

Met cyclus 18 REGEL kan een 3D-vorm **regelgewijs** worden gedigitaliseerd. Belangrijkste toepassing: digitaliseren met roterende assen

- Cyclus 5 BEREIK of 15 BEREIK definiëren
- TOUCH PROBE: cyclus 18 REGEL kiezen
  - Regelrichting: coördinaat van het bewerkingsvlak waaraan het tastsysteem zich parallel verplaatst.
  - Tasthoek: verplaatsingsrichting van het tastsysteem gerelateerd aan de regelrichting.
  - Hoogte voor aanzetverkleining: coördinaat in de gereedschapsas waarbij telkens aan het begin van de regel van ijlgang op tastaanzet wordt overgeschakeld.
  - Aanzet F: maximale digitaliseringsaanzet
  - Min. aanzet: digitaliseringsaanzet voor de eerste regel
  - Aanzetverkleining aan kanten: afstand tot steile kanten waar de TNC de digitaliseringsaanzet begint te verkleinen
  - Min. lijnafstand: minimum verspringsing van het tastsysteem op het einde van een hoogtelijn bij vlakke contourgedeeltes
  - Lijnafstand en richting: verspringsing van het tastsysteem wanneer het het startpunt van een hoogtelijn weer bereikt
  - Max. puntafstand
  - Tolerantiewaarde: de TNC onderdrukt het opslaan van punten zolang de afstand tot een rechte die door de beide laatste punten is gedefinieerd, kleiner is dan de tolerantiewaarde.



Lijnafstand en max. puntafstand mogen maximaal 20 mm bedragen!


**10 TCH PROBE 18.0 REGEL**

**11 TCH PROBE 18.1 RICHTING X**

**HOEK: +0 HOOGTE:+125**

**12 TCH PROBE 18.2 F1000 FMIN 400 AFST 0.5**

**MIN.L.AFST:0.2 L.AFST:0.5 P.AFST:0.5 TOL:0.1**

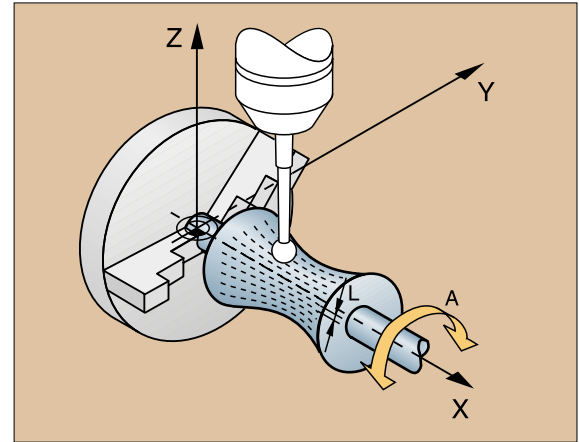

# Grafische weergaven en statusweergaven



Zie "Grafische weergaven en statusweergaven"

## Werkstuk grafisch vastleggen

De dialoog voor de BLK-FORM verschijnt automatisch, wanneer een nieuw programma wordt geopend.

- ▶ Nieuw programma openen of bij een reeds geopend programma de softkey BLK FORM indrukken
  - ▶ spilas
  - ▶ MIN- en MAX-punt

Hierna volgt uitleg van een aantal vaak voorkomende functies.

## Grafische programmaweergave



De beeldschermindeling PGM+GRAFISCH kiezen!

Tijdens de programma-ingave kan de TNC de geprogrammeerde contour grafisch, tweedimensionaal weergeven:

AUTOM.  
TEKENEN  
☒ UIT / AAN

- ▶ automatisch meetekenen

RESET  
+  
START

- ▶ grafische weergave handmatig starten

START  
AFZ. STAP  
☐

- ▶ grafische weergave regel voor regel starten

| Handbediening                | Programmeren en bewerken |  |  |  |  |                                                |                    |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------|--------------------|
| 15 RND R2.5                  |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| 16 FL AN+0.975               |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| 17 FCT DR+ R10.5 CCX+0 CCY+0 |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| 18 FLT AN+09.025             |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| 19 FCT DR+ R2.5 CLSD-        |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| 20 END PGM 35071 MM          |                          |  |  |  |  |                                                |                    |
| TOON<br>OPLOSSING            | OPLOSSING<br>KIEZEN      |  |  |  |  | START<br>AFZ. STAP<br><input type="checkbox"/> | KEUZE<br>BEEINDIG. |

## Grafische testweergave en grafische programma-afloop



De beeldschermindeling GRAF.W. of PGM+GRAFISCH kiezen!

In de werkstand programmatest en in de programma-afloop-werkstanden kan de TNC een bewerking grafisch simuleren. Via een softkey kan een keuze worden gemaakt uit:




► bovenaanzicht



► weergave in 3 vlakken



► 3D-weergave

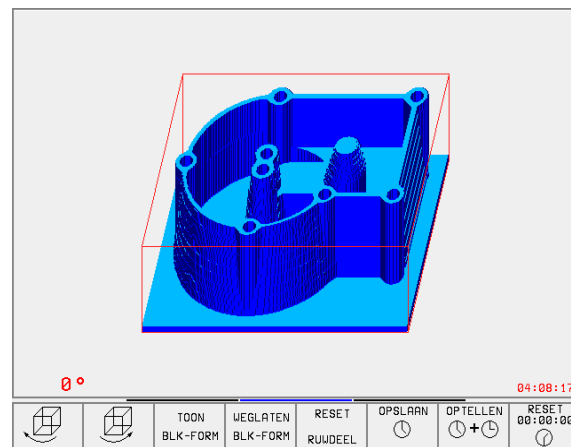

## Statusweergaven



De beeldschermindeling PGM+STATUS of POSITIE+STATUS kiezen!

In het gedeelte onderaan het beeldscherm staat in de programma-afloopwerkstanden informatie over

- gereedschapspositie
- aanzet
- actieve additionele functies

Met de softkeys kan meer uitgebreide statusinformatie in het beeldschermvenster worden weergegeven:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| STATUS<br>PGM                 | ► programma-informatie           |
| STATUS<br>POS.WEERG           | ► gereedschapsposities           |
| STATUS<br>GEREED.             | ► gereedschapsgegevens           |
| STATUS<br>COORD.<br>OMREK.    | ► coördinaten-omrekeningen       |
| STATUS<br>GEREEDS.-<br>METING | ► gereedschapsmeting             |
| STATUS<br>M-FUNCTIE           | ► actieve additionele functies M |

| Automatische programma-afloop                                                                                                                                                                                   |                     | Programmeren<br>en bewerken                                                                                                                                                                                      |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| <pre> 0 BEGIN PGM 3516 MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-90 Y-90 Z-40 2 BLK FORM 0.2 X+90 Y+90 Z+0 3 TOOL CALL 1 Z S1400 4 L Z+50 R0 F MAX 5 CALL LBL 1 6 L Z+100 R0 F MAX M2 7 LBL 1 8 L X+0 Y+80 RL F250           </pre> |                     | <div>RESTW</div> <table> <tr><td>X</td><td>+0.000</td></tr> <tr><td>Y</td><td>+0.000</td></tr> <tr><td>Z</td><td>+0.001</td></tr> <tr><td>C</td><td>+0.000</td></tr> <tr><td>B</td><td>-0.002</td></tr> </table> | X                          | +0.000                        | Y                   | +0.000 | Z | +0.001 | C | +0.000 | B | -0.002 |
| X                                                                                                                                                                                                               | +0.000              |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| Y                                                                                                                                                                                                               | +0.000              |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| Z                                                                                                                                                                                                               | +0.001              |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| C                                                                                                                                                                                                               | +0.000              |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| B                                                                                                                                                                                                               | -0.002              |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| <div>0% S-IST 16:30</div> <div>2% S-MOM LIMIT 1</div>                                                                                                                                                           |                     | <div>A +0.0000</div> <div>B +45.0000</div> <div>C +45.0000</div>                                                                                                                                                 |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| <div>X +57.217 Y +177.581</div> <div>C +205.498 B +238.707</div>                                                                                                                                                |                     | <div>Basissrotatie +0.0000</div>                                                                                                                                                                                 |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| <div>ACT T S 970 F 0 M 5/9</div>                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                     |        |   |        |   |        |   |        |
| STATUS<br>PGM                                                                                                                                                                                                   | STATUS<br>POS.WEERG | STATUS<br>GEREED.                                                                                                                                                                                                | STATUS<br>COORD.<br>OMREK. | STATUS<br>GEREEDS.-<br>METING | STATUS<br>M-FUNCTIE |        |   |        |   |        |   |        |

# DIN/ISO-programmering

## Gereedschapsverplaatsingen programmeren met rechthoekige coördinaten

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>G00</b>  | Rechtheverplaatsing in ijlgang                     |
| <b>G01</b>  | Rechtheverplaatsing                                |
| <b>G02</b>  | Cirkelbeweging met de klok mee                     |
| <b>G03</b>  | Cirkelbeweging tegen de klok in                    |
| <b>G05</b>  | Cirkelbeweging zonder opgave van draairichting     |
| <b>G06</b>  | Cirkelbeweging met tangentielle contouraansluiting |
| <b>G07*</b> | Positioneerregel parallel aan de as                |

## Gereedschapsverplaatsingen programmeren met poolcoördinaten

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| <b>G10</b> | Rechtheverplaatsing in ijlgang                     |
| <b>G11</b> | Rechtheverplaatsing                                |
| <b>G12</b> | Cirkelbeweging met de klok mee                     |
| <b>G13</b> | Cirkelbeweging tegen de klok in                    |
| <b>G15</b> | Cirkelbeweging zonder opgave van draairichting     |
| <b>G16</b> | Cirkelbeweging met tangentielle contouraansluiting |

\*) stapsgewijs actieve functie

## Boorcycli

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>G83</b>  | Diepboren                                      |
| <b>G200</b> | Boren                                          |
| <b>G201</b> | Ruimen                                         |
| <b>G202</b> | Uitdraaien                                     |
| <b>G203</b> | Universeelboren                                |
| <b>G204</b> | In vrijloop verplaatsen                        |
| <b>G205</b> | Universeel-diepboren                           |
| <b>G208</b> | Boorfrezen                                     |
| <b>G84</b>  | Schroefdraad tappen                            |
| <b>G206</b> | Schroefdraad tappen NIEUW                      |
| <b>G85</b>  | Schroefdraad tappen GS (geregelde spil)        |
| <b>G207</b> | Schroefdraad tappen GS (geregelde spil) NIEUW  |
| <b>G86</b>  | Schroefdraad snijden                           |
| <b>G209</b> | Draadtappen met spaanbreken                    |
| <b>G262</b> | Schroefdraad frezen                            |
| <b>G263</b> | Schroefdraad frezen met verzinken              |
| <b>G264</b> | Schroefdraad frezen met verzinken en voorboren |
| <b>G265</b> | Helix-schroefdraad frezen                      |
| <b>G267</b> | Buitenschroefdraad frezen                      |

**Kamers, tappen en sleuven**

- G75** Kamerfrezen, bewerkingsrichting in de richting van de wijzers van de klok
- G76** Kamerfrezen, bewerkingsrichting tegen de richting van de wijzers van de klok
- G212** Kamer nabewerken
- G213** Tap nabewerken
- G77** Rondkamerfrezen, bewerkingsrichting in de richting van de wijzers van de klok
- G78** Rondkamerfrezen, bewerkingsrichting tegen de richting van de wijzers van de klok
- G214** Rondkamer nabewerken
- G215** Ronde tap nabewerken
- G74** Sleuffrezen
- G210** Sleuf pendelend
- G211** Ronde sleuf

**Puntenpatroon**

- G220** Puntenpatroon op cirkel
- G221** Puntenpatroon op lijnen

**SL-cycli groep I**

- G37** Contouronderprogramma's vastleggen
- G56** Voorboren
- G57** Ruimen
- G58** Contourfrezen met de klok mee
- G59** Contourfrezen tegen de klok in

**SL-cycli groep II**

- G37** Contouronderprogramma's vastleggen
- G120** Contourgegevens
- G121** Voorboren
- G122** Ruimen
- G123** Nabewerken diepte
- G124** Nabewerken zijde
- G125** Aaneengesloten contouren
- G127** Cilindermantel
- G128** Cilindermantel sleuffrezen

**Affrezen**

- G60** Digitaliseringsgegevens bewerken
- G230** Affrezen
- G231** Rechthoekig afvlakken

**Cycli voor coördinatenomrekening**

- G53** Nulpuntverschuiving vanuit nulpunttabellen
- G54** Nulpuntverschuiving direct ingeven
- G247** Referentiepunt plaatsen
- G28** Spiegelen van contouren
- G73** Coördinatensysteem draaien
- G72** Maatfactor; contouren verkleinen/vergroten
- G80** Bewerkingsvlak

**Overige cycli**

- G04\*** Stilstandtijd  
**G36** Spiloriëntering  
**G39** Programma aan de cyclus toekennen  
**G79\*** Cyclusoproep

**Tastcycli**

- G55\*** Coördinaten meten  
**G400\*** Basisrotatie 2 punten  
**G401\*** Basisrotatie 2 boringen  
**G402\*** Basisrotatie 2 tappen  
**G403\*** Basisrotatie boven draaitafel  
**G404\*** Basisrotatie vastleggen  
**G405\*** Basisrotatie boven draaitafel, middelpunt boring

**Tastcycli**

- G410\*** Referentiepunt midden kamer  
**G411\*** Referentiepunt midden rechthoekige tap  
**G412\*** Referentiepunt midden boring  
**G413\*** Referentiepunt midden ronde tap  
**G414\*** Referentiepunt hoek buiten  
**G415\*** Referentiepunt hoek binnen  
**G416\*** Referentiepunt midden gatencirkel  
**G417\*** Referentiepunt tastsysteemas  
**G418\*** Referentiepunt midden van 4 boringen  
**G420\*** Meten hoek  
**G421\*** Meten boring  
**G422\*** Meten ronde tap  
**G423\*** Meten kamer  
**G424\*** Meten rechthoekige tap  
**G425\*** Meten sleuf binnen  
**G426\*** Meten rechthoekige tap buiten  
**G427\*** Meten willekeurige coördinaat  
**G430\*** Meten gatencirkel  
**G431\*** Meten vlak  
**G440\*** Warmtecompensatie  
**G480\*** Kalibreren TT  
**G481\*** Meten gereedschap lengte  
**G482\*** Meten gereedschap radius  
**G483\*** Meten gereedschap lengte en -radius

\*) stapsgewijs actieve functie

**Bewerkingsvlak vastleggen**

- G17** Vlak X/Y, gereedschapsas Z  
**G18** Vlak Z/X, gereedschapsas Y  
**G19** Vlak Y/Z, gereedschapsas X  
**G20** Vierde as is gereedschapsas

**Afkanten, afronden, contour benaderen/verlaten**

- G24\*** Afkanting met afkantingslengte L  
**G25\*** Hoeken afronden met radius R  
**G26\*** Contour tangentiaal benaderen op cirkel met radius R  
**G27\*** Contour tangentiaal verlaten op cirkel met radius R

**Gereedschapsdefinitie**

- G99\*** Gereedschapsdefinitie in het programma met lengte L en radius R

**Radiuscorrecties van het gereedschap**

- G40** Geen radiuscorrectie  
**G41** Radiuscorrectie v.h. gereedschap links van de contour  
**G42** Radiuscorrectie v.h. gereedschap rechts van de contour  
**G43** Radiuscorrectie parallel aan de as; verplaatsing verlengen  
**G44** Radiuscorrectie parallel aan de as; verplaatsing verkorten

**Maatgegevens**

- G90** Maatgegevens absoluut  
**G91** Maatgegevens incrementeel (kettingmaat)

**Maateenheid vastleggen (begin v. programma)**

- G70** Maateenheidinch  
**G71** Maateenheidmm

**Ruwdeel grafische weergave definiëren**

- G30** Vlak vastleggen, coördinaten MIN-punt  
**G31** Maatgegevens (met G90, G91), coördinaten MAX-punt

**Overige G-functies**

- G29** Laatste positie als pool overnemen  
**G38** Programma-afloop stoppen  
**G51\*** Volgend gereedschapsnummer oproepen (alleen bij centraal gereedschapsgeheugen)  
**G98\*** Merkteken (labelnummer) vastleggen

---

\*) stapsgewijs actieve functie

## Q-parameterfuncties

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D00</b> | Waarde direct toekennen                                                                |
| <b>D01</b> | Som uit twee waarden berekenen en toekennen                                            |
| <b>D02</b> | Verschil uit twee waarden berekenen en toekennen                                       |
| <b>D03</b> | Uitkomst van 2 waarden berekenen en toekennen                                          |
| <b>D04</b> | Quotiënt uit twee waarden berekenen en toekennen                                       |
| <b>D05</b> | Wortel uit een getal trekken en toekennen                                              |
| <b>D06</b> | Sinus van een hoek in graden bepalen en toekennen                                      |
| <b>D07</b> | Cosinus van een hoek in graden bepalen en toekennen                                    |
| <b>D08</b> | Wortel uit de som van de kwadraten van twee getallen trekken en toekennen (Pythagoras) |
| <b>D09</b> | Wanneer gelijk, sprong naar aangegeven label                                           |
| <b>D10</b> | Wanneer niet gelijk, sprong naar aangegeven label                                      |
| <b>D11</b> | Wanneer groter, sprong naar aangegeven label                                           |
| <b>D12</b> | Wanneer kleiner, sprong naar aangegeven label                                          |
| <b>D13</b> | Hoek met arctan uit twee zijden of sin en cos van de hoek bepalen en toekennen         |
| <b>D14</b> | Tekst op het beeldscherm laten verschijnen                                             |
| <b>D15</b> | Tekst of inhoud van de parameters via de data-interface laten verschijnen              |
| <b>D19</b> | Getalwaarden of Q-parameters aan de PLC doorgeven                                      |

## Adressen

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| <b>%</b> | Begin programma                                  |
| <b>A</b> | Zwenkas om X                                     |
| <b>B</b> | Zwenkas om Y                                     |
| <b>C</b> | Rondas om Z                                      |
| <b>D</b> | Q-parameterfuncties definiëren                   |
| <b>E</b> | Tolerantie voor afrondingscirkel met M112        |
| <b>F</b> | Aanzet in mm/min bij positioneerregels           |
| <b>F</b> | Stilstandtijd in sec bij G04                     |
| <b>F</b> | Maatfactor bij G72                               |
| <b>G</b> | G-functies (zie lijst G-functies)                |
| <b>H</b> | Poolcoördinaten-hoek                             |
| <b>H</b> | Rondhoek bij G73                                 |
| <b>I</b> | X-coördinaat van cirkelmiddelpunt/pool           |
| <b>J</b> | Y-coördinaat van cirkelmiddelpunt/pool           |
| <b>K</b> | Z-coördinaat van cirkelmiddelpunt/pool           |
| <b>L</b> | Merkteken (labelnummer) vastleggen bij G98       |
| <b>L</b> | Naar een merkteken (labelnummer) springen        |
| <b>L</b> | Gereedschapslengte bij G99                       |
| <b>M</b> | Additionele functie                              |
| <b>N</b> | Regelnummer                                      |
| <b>P</b> | Cyclusparameter bij bewerkingscycli              |
| <b>P</b> | Waarde of Q-parameter bij Q-parameter-definities |
| <b>Q</b> | Parameter(plaatsbewaarder)-aanduiding            |

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>R</b> | Poolcoördinaten-radius bij G10/G11/G12/G13/G15/G16/ |
| <b>R</b> | Cirkelradius bij G02/G03/G05                        |
| <b>R</b> | Afrondingsradius bij G25/G26/G27                    |
| <b>R</b> | Afkantingslengte bij G24                            |
| <b>R</b> | Gereedschapsradius bij G99                          |
| <b>S</b> | Spiltoerental in omw/min                            |
| <b>S</b> | Hoek voor spilorëntering bij G36                    |
| <b>T</b> | Gereedschapsnummer bij G99                          |
| <b>T</b> | Gereedschapsoproep                                  |
| <b>T</b> | Volgend gereedschap oproepen bij G51                |
| <b>U</b> | Parallelas behorende bij X                          |
| <b>V</b> | Parallelas behorende bij Y                          |
| <b>W</b> | Parallelas behorende bij Z                          |
| <b>X</b> | X-as                                                |
| <b>Y</b> | Y-as                                                |
| <b>Z</b> | Z-as                                                |
| <b>*</b> | Teken voor einde van de regel                       |

## Additionele functies M

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M00</b> | Stop programma-afloop/spilstop/koelmiddel uit                                                                     |
| <b>M01</b> | Optionele programmastop                                                                                           |
| <b>M02</b> | Stop programma-afloop/spilstop/koelmiddel uit<br>terugspringen naar regel 1/evt. statusweergave<br>wissen         |
| <b>M03</b> | Spil aan met de klok mee                                                                                          |
| <b>M04</b> | Spil aan tegen de klok in                                                                                         |
| <b>M05</b> | Spilstop                                                                                                          |
| <b>M06</b> | Vrijgeven gereedschapswissel/stop<br>programma-afloop (afhankelijk van<br>machineparameters) spilstop             |
| <b>M08</b> | Koelmiddel aan                                                                                                    |
| <b>M09</b> | Koelmiddel uit                                                                                                    |
| <b>M13</b> | Spil aan met de klok mee/koelmiddel aan                                                                           |
| <b>M14</b> | Spil aan tegen de klok in/koelmiddel aan                                                                          |
| <b>M30</b> | Dezelfde functie als M02                                                                                          |
| <b>M89</b> | Vrije additionele functie of cyclusoproep, modaal<br>werkzaam (afhankelijk van machineparameters)                 |
| <b>M90</b> | Constante baansnelheid op de hoeken (werkt<br>alleen in geslept bedrijf)                                          |
| <b>M91</b> | In de positioneerregel: coördinaten zijn<br>gerelateerd aan het nulpunt van de machine                            |
| <b>M92</b> | In de positioneerregel: coördinaten zijn<br>gerelateerd aan een door de machinefabrikant<br>gedefinieerde positie |
| <b>M93</b> | Gereserveerd                                                                                                      |

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M94</b>  | Weergave van de rondas tot een waarde onder<br>360 graden reduceren                                                     |
| <b>M95</b>  | Gereserveerd                                                                                                            |
| <b>M96</b>  | Gereserveerd                                                                                                            |
| <b>M97</b>  | Kleine contourtrappen bewerken                                                                                          |
| <b>M98</b>  | Einde van de baancorrectie                                                                                              |
| <b>M99</b>  | Cyclusoproep, stapsgewijs actief                                                                                        |
| <b>M101</b> | Automatische gereedschapswissel, wanneer de<br>gebruikstijd afgelopen is                                                |
| <b>M102</b> | M101 terugzetten                                                                                                        |
| <b>M103</b> | Aanzet bij het in het materiaal gaan reduceren tot<br>factor F                                                          |
| <b>M104</b> | Laatst vastgelegde referentiepunt opnieuw<br>activeren                                                                  |
| <b>M105</b> | Bewerking met eerste $k_v$ -factor uitvoeren                                                                            |
| <b>M106</b> | Bewerking met tweede $k_v$ -factor uitvoeren                                                                            |
| <b>M107</b> | Zie gebruikershandboek                                                                                                  |
| <b>M108</b> | M107 terugzetten                                                                                                        |
| <b>M109</b> | Constante baansnelheid op de snijkant van het<br>gereedschap bij radiussen (vergroting en<br>verkleining van de aanzet) |
| <b>M110</b> | Constante baansnelheid op de snijkant van het<br>gereedschap bij radiussen (alleen<br>aanzetverkleining)                |
| <b>M111</b> | M109/M110 terugzetten                                                                                                   |

- 
- M114** Autom. correctie van de machinegeometrie bij het werken met zwenkassen
- M115** M114 terugzetten
- M116** Aanzet bij hoekassen in mm/min
- M117** M116 terugzetten
- M118**<sup>1)</sup> Handwielpositionering tijdens de programmaafloop laten doorwerken
- M120**<sup>1)</sup> Voor radius gecorrigeerde positie vooraf berekenen LOOK AHEAD
- M126** Rotatie-assen met optimale weg verplaatsen
- M127** M126 terugzetten
- M128** Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM)<sup>2)</sup>
- M129** M128 terugzetten
- M130**<sup>1)</sup> In de positioneerregel: punten hebben betrekking op het niet-gezwinkte coördinatensysteem
- M134** Nauwkeurige stop bij positioneren met rotatie-assen
- M135** M134 terugzetten
- M136** Aanzet F in micron per spilrotatie
- M137** Aanzet F in mm per minuut
- M138** Keuze van zwenkassen voor M114, M128 en cyclus Bewerkingsvlak zwenken
- M200**<sup>1)</sup> Additionele functies  
⋮  
voor lasersnijmachines
- M204**<sup>1)</sup> Zie gebruikershandboek

---

<sup>1)</sup> Alleen klaartekst-dialoog

<sup>2)</sup> TCPM: Tool Center Point Management

# HEIDENHAIN

---

## **DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

 +49 (86 69) 31-0

 +49 (86 69) 50 61

e-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support**  +49 (86 69) 31-10 00

**Measuring systems**  +49 (86 69) 31-31 04

e-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**TNC support**  +49 (86 69) 31-31 01

e-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming**  +49 (86 69) 31-31 03

e-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming**  +49 (86 69) 31-31 02

e-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**Lathe controls**  +49 (7 11) 95 28 03-0

e-mail: [service.hsf@heidenhain.de](mailto:service.hsf@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)