




HEIDENHAIN

程式編輯使用手冊

TNC 620

NC 軟體
340 560-02
340 561-02
340 564-02

繁體中文版 (zh_TW)
10/2009

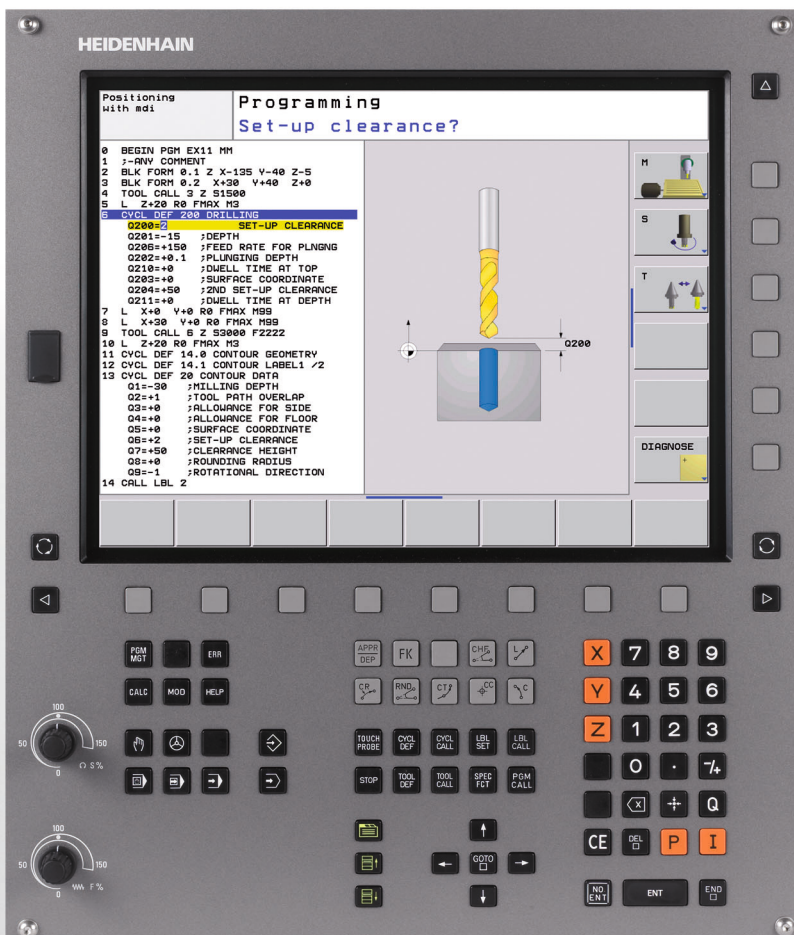

有關本手冊

本手冊內使用的符號說明如下。



此符號指出必須遵守與所描述功能相關的重要注意事項。



此符號指出使用所描述功能時會有一或更多的下列風險：

- 對工件有危險
- 對治具有危險
- 對刀具有危險
- 對工具機有危險
- 對操作者有危險



此符號指出所述功能必須由工具機製造商調整，所述功能可依據工具機而有不同。



此符號指出可在其他手冊內找到有關此功能的詳細資訊。

要進行任何變更，或發現任何錯誤？

我們持續努力改善文件，請將您的問題傳送至下列電子郵件位址：
tnc-userdoc@heidenhain.de。

TNC 機型、軟體與特性

此手冊提供 TNC 搭配以下 NC 之軟體編號所包含的功能及特性。

TNC 型式	NC 軟體編號
TNC 620	340 560-02
TNC 620E	340 560-02
TNC 620 程式編輯站	340 560-02

字尾的 E 表示 TNC 出口版本，TNC 的出口版本具有以下的限制：

- 最多可四軸同時直線移動

工具機製造商經由機械參數的設定來調整其機械使用的 TNC 功能。因此本手冊中所描述的某些功能可能並不存在於您的工具機上由 TNC 所提供的功能之間。

您的工具機可能不提供的 TNC 功能包含：

- TT 作刀具測量

請聯絡工具機製造商，以熟悉工具機的特性。

許多工具機製造商，以及海德漢都提供 TNC 程式編輯課程，我們推薦這些課程可做為改進您的程式編輯技巧，以及與其它 TNC 使用者共享資訊及想法的有效方式。



使用手冊

所有與循環程式無關的 TNC 功能都描述於 TNC 620 的使用手冊內，如果您需要此使用手冊的複本，請聯絡海德漢。

對話式程式編輯使用手冊，ID：679 351-xx。

DIN/ISO 使用手冊，ID：679,355-xx.



軟體選項

TNC 620 具備多種可由您的工具機製造商所啓用之軟體選項，每個選項皆可獨立開啓，並包含以下個別功能：

硬體選項
用於 4 軸和開放迴路主軸的其他軸
用於 5 軸和開放迴路主軸的其他軸
軟體選項 1 (選項編號 #08)
圓筒表面補間 (循環程式 27、28 及 29)
旋轉軸的進給速率，單位公釐 / 分： M116
傾斜機械平面 (平面功能，循環程式 19 以及手動操作模式中的 3-D ROT 軟鍵)
具有傾斜工作平面的立體圓
軟體選項 2 (選項編號 #09)
單節處理時間為 1.5 ms，而非 6 ms。
五軸補間
3-D 加工：
■ M128 ：以旋轉軸定位時，維持刀尖的位置 (TCPM)。
■ M144 ：補償單節結尾 ACTUAL/NOMINAL 位置的機械座標結構配置組態
■ 循環程式 32 (G62) 中 精銑 / 粗銑 及 旋轉軸之公差 的額外參數
■ LN 單節 (3-D 補償)
接觸式探測功能 (選項編號 #17)
接觸式探針循環程式
■ 手動模式內刀具未校準的補償
■ 自動模式內刀具未校準的補償
■ 手動模式內的工件原點設定
■ 自動模式內的工件原點設定
■ 自動工件量測
■ 自動刀具測量



進階程式編輯功能 (選項編號 #19)

FK 自由輪廓的程式編輯

- 使用具有圖形支援的海德漢對話格式來程式編輯沒有 NC 尺寸的工件加工圖

固定循環程式

- 啄鑽鑽孔、鉸孔、搪孔、反向搪孔、中央鑽孔 (循環程式 201 至 205、208、240、241)
- 內部與外部螺紋銑削 (循環程式 262 至 265、267)
- 矩形和圓形口袋與立柱之精銑 (循環程式 212 至 215、251 至 257)
- 清潔水平與歪斜表面 (循環程式 230 至 232)
- 直線溝槽與圓形溝槽 (循環程式 210、211、253、254)
- 直線及圓形點圖樣 (循環程式 220、221)
- 輪廓鍊、輪廓口袋 — 同時具有輪廓平行加工 (循環 20 至 25)
- 可整合 OEM 循環程式 (工具機製造商開發的特殊循環程式)

進階圖形功能 (選項編號 #20)

程式編輯確認圖形、程式執行圖形

- 平面圖
- 三面投射圖
- 立體圖

軟體選項 3 (選項編號 #21)

刀具補償

- M120：預先半徑補償輪廓最多用於 99 個單節 (預先)

3-D 加工

- M118：在程式執行中加上手輪定位

工作台管理 (選項編號 #22)

工作台編輯器

海德漢 DNC (選項編號 #18)

通過 COM 元件與外部 PC 應用程式通訊

顯示步階 (選項編號 #23)

輸入解析度及顯示步階：

- 用於直線軸至 0.01 μm
- 角度軸至 0.00001°

兩倍速度 (選項編號 #49)

兩倍速度控制迴圈主要用於高速主軸以及用於線性馬達和扭力馬達

特性內容等級 (升級功能)

配合軟體選項，TNC 軟體中另有顯著的改進，其透過特性內容等級 (FCL) 升級功能所管理。受到 FCL 管制的功能不能夠僅由更新您 TNC 上的軟體而獲得。



當您接收一部新機器時，所有的升級功能都會提供給您，而不需要額外費用。

升級功能在手冊中會以 **FCL n** 來識別，其中 **n** 代表特性內容等級的序號。

您可購買一密碼，藉以永久地啟用 FCL 功能。如需要更多的資訊，請聯絡您的工具機製造商或海德漢。

操作地點

TNC 符合根據 EN55022 之規格書中 Class A 裝置的限制，並主要用於工業生產區域。

法務資訊

本產品使用開放來源軟體。進一步的資訊可在下述的模式控制之下取得

- ▶ 程式化與編輯操作模式
- ▶ MOD 功能
- ▶ LICENSE INFO 軟鍵

軟體 340 56x-02 的新功能

- 用於定義已導入圖案的 **PATTERN DEF** 功能(請參閱第 44 頁上的「圖案定義 PATTERN DEF」)
- **SEL PATTERN** 功能使其可選擇加工點表格(請參閱第 54 頁上的「程式中選擇加工點表格」)
- 使用 **CYCL CALL PAT** 功能之後，循環程式可與加工點表格連結執行(請參閱第 55 頁上的「呼叫連結有加工點表格的循環程式」)
- **DECLARE CONTOUR** 功能此時也可定義輪廓深度(請參閱第 223 頁上的「輸入簡單輪廓公式」)
- 單槽深孔鑽孔的新加工循環程式(請參閱第 84 頁上的「單唇深孔鑽孔(循環程式 241，DIN/ISO：G241，進階程式編輯功能軟體選項)」)
- 導入新固定循環程式 251 至 257 用於銑削口袋、立柱以及溝槽(請參閱第 126 頁上的「概述」)
- 接觸式探針循環程式 412：額外參數 Q365 (「移動類型」(請參閱第 328 頁上的「圓形內側之工件原點(循環程式 412，DIN/ISO：G412)」))
- 接觸式探針循環程式 413：額外參數 Q365 (「移動類型」(請參閱第 332 頁上的「圓形外側之工件原點(循環程式 413，DIN/ISO：G413)」))
- 接觸式探針循環程式 416：額外參數 Q320 (設定淨空，(請參閱第 345 頁上的「工件原點圓形中心(循環程式 416，DIN/ISO：G416)」))
- 接觸式探針循環程式 421：額外參數 Q365 (「移動類型」(請參閱第 376 頁上的「測量鑽孔(循環程式 421，DIN/ISO：G421)」))
- 接觸式探針循環程式 422：額外參數 Q365 (「移動類型」(請參閱第 380 頁上的「測量圓形外側(循環程式 422，DIN/ISO：G422)」))
- 接觸式探針循環程式 425 (量測溝槽)由參數 Q301 (移動至淨空高度)和 Q320 (設定淨空)所擴充((請參閱第 392 頁上的「量測內側寬度(循環程式 425，DIN/ISO：G425)」))
- 在工具機操作模式「程式執行」、「完整序列與程式執行」、「單一單節」內，也可選取工件原點表 (**STATUS M**)
- 固定循環程式內的進給速率定義也包含 **FU** 和 **FZ** 值

- 已導入用於傾斜工作面的彈性定義之 **PLANE** 功能 (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)
- 已導入文字啟動說明系統 **TNCguide** (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)
- 已導入用於定義平行軸 **U**、**V** 和 **W** 的行為之 **FUNCTION PARAX** 功能 (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)
- 已導入對話式語言：斯洛伐克語、挪威語、拉脫維亞語、韓語、土耳其語以及羅馬尼亞語 (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)
- 此時已可使用退位鍵偵測個別字元 (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)



軟體 340 56x-02 的改變功能

- 在循環程式 22 中，現在您亦可對於粗略粗切削刀具定義一刀具名稱 (請參閱第 180 頁上的「粗銑 (循環程式 22，DIN/ISO：G122，進階程式編輯功能軟體選項)」)。
- 運用循環程式 25 輪廓鍊，此時也可程式編輯封閉式輪廓
- 口袋、立柱以及溝槽銑削循環程式 210 至 214 已經從標準軟鍵列 (循環程式定義 > 口袋 / 立柱 / 溝槽銑削) 中移除。為了相容性，循環程式仍舊可用，並且可透過 GOTO 鍵選擇
- 額外的狀態顯示已經修正。已進行下列改善 (請參閱「對話式程式編輯使用手冊」)
 - 引入了具有最重要狀態顯示之新的概述頁面
 - 顯示出在循環程式 32 中所設定的公差值
- 此時在程式開啓途中已經允許換刀。
- 此時可使用 FN16 F-Print 輸出語言專屬表
- SPEC FCT 功能的軟鍵結構已經針對 iTNC 530 變更並且調整

目錄

基本原則 / 概述	1
使用固定循環程式	2
固定循環程式：鑽孔	3
固定循環程式：攻牙 / 螺紋銑削	4
固定循環程式：口袋銑削 / 立柱銑削 / 溝槽銑削	5
固定循環程式：圖案定義	6
固定循環程式：輪廓口袋	7
固定循環程式：圓筒表面	8
固定循環程式：具有輪廓公式的輪廓口袋	9
固定循環程式：多路徑銑削	10
循環程式：座標轉換	11
循環程式：特殊功能	12
使用接觸式探針循環程式	13
接觸式探針循環程式：自動工件未校準量測	14
接觸式探針循環程式：自動工件原點設定	15
接觸式探針循環程式：自動工件檢測	16
接觸式探針循環程式：特殊功能	17
接觸式探針循環程式：自動刀具量測	18

1 基本原則 / 概述 35

1.1 簡介 36

1.2 可用的循環程式群組 37

 固定循環程式概述 37

 接觸式探針循環程式簡介 38



2 使用固定循環程式 39

- 2.1 固定循環程式加工 40
 - 工具機專屬循環程式 (進階程式編輯功能軟體選項) 40
 - 使用軟鍵來定義循環程式 41
 - 使用 GOTO 功能來定義循環程式 41
 - 呼叫循環程式 42
- 2.2 圖案定義 PATTERN DEF 44
 - 應用 44
 - 輸入 PATTERN DEF 定義 45
 - 使用 PATTERN DEF 45
 - 定義個別加工位置 46
 - 定義單列 47
 - 定義單一圖案 48
 - 定義個別框架 49
 - 定義完整圓 50
 - 定義圓弧 51
- 2.3 加工點表格 52
 - 應用 52
 - 建立加工點表格 52
 - 隱藏加工程序中的單一加工點 53
 - 程式中選擇加工點表格 54
 - 呼叫連結有加工點表格的循環程式 55



3 固定循環程式：鑽孔 57

- 3.1 基本原則 58
 - 概述 58
- 3.2 中心定位 (循環程式 240，DIN/ISO：G240，進階程式編輯功能軟體選項) 59
 - 循環程式執行 59
 - 程式編輯時請注意： 59
 - 循環程式參數 60
- 3.3 鑽孔 (循環程式 200) 61
 - 循環程式執行 61
 - 程式編輯時請注意： 61
 - 循環程式參數 62
- 3.4 鉸孔 (循環程式 201，DIN/ISO：G201，進階程式編輯功能軟體選項) 63
 - 循環程式執行 63
 - 程式編輯時請注意： 63
 - 循環程式參數 64
- 3.5 搪孔 (循環程式 202，DIN/ISO：G202，進階程式編輯功能軟體選項) 65
 - 循環程式執行 65
 - 程式編輯時請注意： 66
 - 循環程式參數 67
- 3.6 萬用鑽孔 (循環程式 203，DIN/ISO：G203，進階程式編輯功能軟體選項) 69
 - 循環程式執行 69
 - 程式編輯時請注意： 70
 - 循環程式參數 71
- 3.7 反向搪孔 (循環程式 204，DIN/ISO：G204，進階程式編輯功能軟體選項) 73
 - 循環程式執行 73
 - 程式編輯時請注意： 74
 - 循環程式參數 75
- 3.8 萬用啄鑽 (循環程式 205，DIN/ISO：G205，進階程式編輯功能軟體選項) 77
 - 循環程式執行 77
 - 程式編輯時請注意： 78
 - 循環程式參數 79
- 3.9 搪孔銑削 (循環程式 208，進階程式編輯功能軟體 選項) 81
 - 循環程式執行 81
 - 程式編輯時請注意： 82
 - 循環程式參數 83
- 3.10 單唇深孔鑽孔 (循環程式 241，DIN/ISO：G241，進階程式編輯功能軟體選項) 84
 - 循環程式執行 84
 - 程式編輯時請注意： 84
 - 循環程式參數 85
- 3.11 程式編輯範例 87



4 固定循環程式：攻牙 / 螺紋銑削 91

- 4.1 基本原則 92
 - 概述 92
- 4.2 新攻牙使用浮動絲攻筒夾 (循環程式 206 , DIN/ISO : G206) 93
 - 循環程式執行 93
 - 程式編輯時請注意： 93
 - 循環程式參數 94
- 4.3 不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙 (循環程式 207 , DIN/ISO : G207) 95
 - 循環程式執行 95
 - 程式編輯時請注意： 96
 - 循環程式參數 97
- 4.4 斷屑攻牙 (循環程式 209 , DIN/ISO : G209 , 進階程式編輯功能軟體選項) 98
 - 循環程式執行 98
 - 程式編輯時請注意： 99
 - 循環程式參數 100
- 4.5 螺紋銑削的基本原則 101
 - 先決條件 101
- 4.6 螺紋銑削 (循環程式 262 , DIN/ISO : G262 , 進階程式編輯功能軟體選項) 103
 - 循環程式執行 103
 - 程式編輯時請注意： 104
 - 循環程式參數 105
- 4.7 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 (循環程式 263 , DIN/ISO : G263 , 進階程式編輯功能軟體選項) 106
 - 循環程式執行 106
 - 程式編輯時請注意： 107
 - 循環程式參數 108
- 4.8 螺紋鑽孔 / 銑削 (循環程式 264 , DIN/ISO : G264 , 進階程式編輯功能軟體選項) 110
 - 循環程式執行 110
 - 程式編輯時請注意： 111
 - 循環程式參數 112
- 4.9 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 (循環程式 265 , DIN/ISO : G265 , 進階程式編輯功能軟體選項) 114
 - 循環程式執行 114
 - 程式編輯時請注意： 115
 - 循環程式參數 116
- 4.10 外螺紋銑削 (循環程式 267 , DIN/ISO : G267 , 進階程式編輯功能軟體選項) 118
 - 循環程式執行 118
 - 程式編輯時請注意： 119
 - 循環程式參數 120
- 4.11 程式編輯範例 122

5 固定循環程式：口袋銑削 / 立柱銑削 / 溝槽銑削 125

- 5.1 基本原則 126
 - 概述 126
- 5.2 矩形口袋 (循環程式 251, DIN/ISO : G251, 進階程式編輯功能軟體選項) 127
 - 循環程式執行 127
 - 程式編輯時請注意： 128
 - 循環程式參數 129
- 5.3 圓形口袋 (循環程式 252, DIN/ISO : G252, 進階程式編輯功能軟體選項) 132
 - 循環程式執行 132
 - 程式編輯時請注意： 133
 - 循環程式參數 134
- 5.4 溝槽銑削 (循環程式 253, DIN/ISO : G253, 進階程式編輯功能軟體選項) 136
 - 循環程式執行 136
 - 程式編輯時請注意： 137
 - 循環程式參數 138
- 5.5 圓形溝槽 (循環程式 254, DIN/ISO : G254, 進階程式編輯功能軟體選項) 141
 - 循環程式執行 141
 - 程式編輯時請注意： 142
 - 循環程式參數 143
- 5.6 矩形立柱 (循環程式 256, DIN/ISO : G256, 進階程式編輯功能軟體選項) 146
 - 循環程式執行 146
 - 程式編輯時請注意： 147
 - 循環程式參數 148
- 5.7 圓形立柱 (循環程式 257, DIN/ISO : G257, 進階程式編輯功能軟體選項) 150
 - 循環程式執行 150
 - 程式編輯時請注意： 151
 - 循環程式參數 152
- 5.8 程式編輯範例 154



6 固定循環程式：圖案定義 157

6.1 基本原則 158

概述 158

6.2 圓形圖案 (循環程式 220，DIN/ISO：G220，進階程式編輯功能軟體選項) 159

循環程式執行 159

程式編輯時請注意： 159

循環程式參數 160

6.3 直線圖案 (循環程式 221，DIN/ISO：G221，進階程式編輯功能軟體選項) 162

循環程式執行 162

程式編輯時請注意： 162

循環程式參數 163

6.4 程式編輯範例 164

7 固定循環程式：輪廓口袋 167

- 7.1 SL 循環程式 168
 - 基本原則 168
 - 概述 170
- 7.2 輪廓外型 (循環程式 14 , DIN/ISO : G37) 171
 - 程式編輯時請注意 : 171
 - 循環程式參數 171
- 7.3 重疊輪廓 172
 - 基本原則 172
 - 子程式：重疊口袋 173
 - 包括的範圍 174
 - 不包括的範圍 175
 - 交叉的範圍 175
- 7.4 輪廓資料 (循環程式 20 , DIN/ISO : G120 , 進階程式編輯功能軟體選項) 176
 - 程式編輯時請注意 : 176
 - 循環程式參數 177
- 7.5 前導鑽孔 (循環程式 21 , DIN/ISO : G121 , 進階程式編輯功能軟體選項) 178
 - 循環程式執行 178
 - 程式編輯時請注意 : 178
 - 循環程式參數 179
- 7.6 粗銑 (循環程式 22 , DIN/ISO : G122 , 進階程式編輯功能軟體選項) 180
 - 循環程式執行 180
 - 程式編輯時請注意 : 181
 - 循環程式參數 182
- 7.7 底面精銑 (循環程式 23 , DIN/ISO : G123 , 進階程式編輯功能軟體選項) 183
 - 循環程式執行 183
 - 程式編輯時請注意 : 183
 - 循環程式參數 183
- 7.8 側面精銑 (循環程式 24 , DIN/ISO : G124 , 進階程式編輯功能軟體選項) 184
 - 循環程式執行 184
 - 程式編輯時請注意 : 184
 - 循環程式參數 185
- 7.9 輪廓鍊 (循環程式 25 , DIN/ISO : G125 , 進階程式編輯功能軟體選項) 186
 - 循環程式執行 186
 - 程式編輯時請注意 : 186
 - 循環程式參數 187
- 7.10 程式編輯範例 188



8 固定循環程式：圓筒表面 195

- 8.1 基本原則 196
 - 圓筒表面循環程式概述 196
- 8.2 圓筒表面 (循環程式 27，DIN/ISO：G127，軟體選項 1) 197
 - 循環程式的執行 197
 - 程式編輯時請注意： 198
 - 循環程式參數 199
- 8.3 圓筒表面溝槽銑削 (循環程式 28，DIN/ISO：G128，軟體選項- 1) 200
 - 循環程式執行 200
 - 程式編輯時請注意： 201
 - 循環程式參數 202
- 8.4 圓筒表面脊部銑削 (循環程式 29，DIN/ISO：G129，軟體選項 1) 203
 - 循環程式執行 203
 - 程式編輯時請注意： 204
 - 循環程式參數 205
- 8.5 程式編輯範例 206



9 固定循環程式：具有輪廓公式的輪廓口袋 211

9.1 具有複雜輪廓公式的 SL 循環程式 212

基本原則 212

選擇具有輪廓定義的程式 214

定義輪廓描述 214

輸入複雜輪廓公式 215

重疊輪廓 216

以 SL 循環程式來為輪廓加工 218

9.2 具有簡單輪廓公式的 SL 循環程式 222

基本原則 222

輸入簡單輪廓公式 223

以 SL 循環程式來為輪廓加工 223



10 固定循環程式：多路徑銑削 225

- 10.1 基本原則 226
 - 概述 226
- 10.2 多路徑銑削 (循環程式 230，DIN/ISO：G230，進階程式編輯功能軟體選項) 227
 - 循環程式執行 227
 - 程式編輯時請注意： 227
 - 循環程式參數 228
- 10.3 直線行的表面 (循環程式 231，DIN/ISO：G231，進階程式編輯功能軟體選項) 229
 - 循環程式執行 229
 - 程式編輯時請注意： 230
 - 循環程式參數 231
- 10.4 面銑 (循環程式 232，DIN/ISO：G232，進階程式編輯功能軟體選項) 233
 - 循環程式執行 233
 - 程式編輯時請注意： 235
 - 循環程式參數 235
- 10.5 程式編輯範例 238

11 循環程式：座標轉換 241

- 11.1 基本原則 242
 - 概述 242
 - 座標轉換的效果 242
- 11.2 工件原點位移 (循環程式 7, DIN/ISO : G54) 243
 - 作用 243
 - 循環程式參數 243
- 11.3 使用工件原點表的工件原點位移
(循環程式 7, DIN/ISO : G53) 244
 - 作用 244
 - 程式編輯時請注意： 245
 - 循環程式參數 246
 - 選擇加工程式內的工件原點表 246
 - 在程式與編輯操作模式中編輯工件原點表 247
 - 規劃工件原點表 248
 - 離開工件原點表 248
 - 狀態顯示： 248
- 11.4 工件原點設定 (循環程式 247, DIN/ISO : G247) 249
 - 作用 249
 - 程式編輯之前請注意： 249
 - 循環程式參數 249
 - 狀態顯示： 249
- 11.5 鏡射影像 (循環程式 8, DIN/ISO : G28) 250
 - 作用 250
 - 程式編輯時請注意： 250
 - 循環程式參數 251
- 11.6 旋轉 (循環程式 10, DIN/ISO : G73) 252
 - 作用 252
 - 程式編輯時請注意： 252
 - 循環程式參數 253
- 11.7 縮放 (循環程式 11, DIN/ISO : G72) 254
 - 作用 254
 - 循環程式參數 255
- 11.8 特定軸縮放係數 (循環程式 26) 256
 - 作用 256
 - 程式編輯時請注意： 256
 - 循環程式參數 257



11.9 工作平面 (循環程式 19，DIN/ISO：G80，軟體選項 1)	258
作用	258
程式編輯時請注意：	259
循環程式參數	259
重置	259
旋轉軸的位置	260
傾斜系統內的位置顯示	262
工作空間監控	262
傾斜座標系統內的定位	262
結合座標轉換循環程式	263
以循環程式 19 工作平面來加工的程序	264
11.10 程式編輯範例	265



12 循環程式：特殊功能 267

- 12.1 基本原則 268
 - 概述 268
- 12.2 停留時間 (循環程式 9，DIN/ISO：G04) 269
 - 功能 269
 - 循環程式參數 269
- 12.3 程式呼叫 (循環程式 12，DIN/ISO：G39) 270
 - 循環功能 270
 - 程式編輯時請注意： 270
 - 循環程式參數 271
- 12.4 主軸定位停止 (循環程式 13，DIN/ISO：G36) 272
 - 循環功能 272
 - 程式編輯時請注意： 272
 - 循環程式參數 272
- 12.5 公差 (循環程式 32，DIN/ISO：G62) 273
 - 循環功能 273
 - 在 CAM 系統中幾何定義之影響 274
 - 程式編輯時請注意： 275
 - 循環程式參數 276



13 使用接觸式探針循環程式 277

- 13.1 有關接觸式探針循環程式的一般資訊 278
 - 功能方法 278
 - 考慮手動操作模式中的基本旋轉 278
 - 手動及 EI 內的循環程式。手輪模式 278
 - 用於自動操作的接觸式探針循環程式 279
- 13.2 在您開始進行接觸式探針循環程式之前 281
 - 到接觸點之最大行進：接觸式探針表內的 DIST 281
 - 到接觸點之設定淨空：接觸式探針表內的 SET_UP 281
 - 定向紅外線接觸式探針到程式編輯的探針方向：接觸式探針表內的 TRACK 281
 - 接觸式觸發探針，探測進給速率：接觸式探針表內的 F 282
 - 接觸式觸發探針，定位的快速行進：FMAX 282
 - 接觸式觸發探針，定位的快速行進：接觸式探針表內的 F_PREPOS 282
 - 多重量測 282
 - 多重量測的可信度範圍 282
 - 執行接觸式探針循環程式 283
- 13.3 接觸式探針表 284
 - 一般資訊 284
 - 編輯接觸式探針表 284
 - 接觸式探針資料 285



14 接觸式探針循環程式：自動工件未校準量測 287

- 14.1 基本原則 288
 - 概述 288
 - 所有用於測量工件未校準之接觸式探針循環程式的符號 289
- 14.2 基本旋轉 (循環程式 400 , DIN/ISO : G400) 290
 - 循環程式執行 290
 - 程式編輯時請注意： 290
 - 循環程式參數 291
- 14.3 來自兩個鑽孔的基本旋轉 (循環程式 401 , DIN/ISO : G401) 293
 - 循環程式執行 293
 - 程式編輯時請注意： 293
 - 循環程式參數 294
- 14.4 兩個立柱上的基本旋轉
(循環程式 402 , DIN/ISO : G402) 296
 - 循環程式執行 296
 - 程式編輯時請注意： 296
 - 循環程式參數 297
- 14.5 透過旋轉軸的基本旋轉補償 (循環程式 403 , DIN/ISO : G403) 299
 - 循環程式執行 299
 - 程式編輯時請注意： 299
 - 循環程式參數 300
- 14.6 設定基本旋轉 (循環程式 404 , DIN/ISO : G404) 302
 - 循環程式執行 302
 - 循環程式參數 302
- 14.7 藉由旋轉 C 軸補償工件未校準 (循環程式 405 , DIN/ISO : G405) 303
 - 循環程式執行 303
 - 程式編輯時請注意： 304
 - 循環程式參數 305



15 接觸式探針循環程式：自動工件原點設定 309

- 15.1 基本原則 310
 - 概述 310
 - 用於工件原點設定之所有接觸式探針循環程式共用的符號 311
- 15.2 溝槽中心參考點 (循環程式 408, DIN/ISO : G408) 313
 - 循環程式執行 313
 - 程式編輯時請注意： 314
 - 循環程式參數 314
- 15.3 工件原點背脊中心 (循環程式 409, DIN/ISO : G409) 317
 - 循環程式執行 317
 - 程式編輯時請注意： 317
 - 循環程式參數 318
- 15.4 長方形內側之工件原點 (循環程式 410, DIN/ISO : G410) 320
 - 循環程式執行 320
 - 程式編輯時請注意： 321
 - 循環程式參數 321
- 15.5 長方形外側之工件原點 (循環程式 411, DIN/ISO : G411) 324
 - 循環程式執行 324
 - 程式編輯時請注意： 325
 - 循環程式參數 325
- 15.6 圓形內側之工件原點 (循環程式 412, DIN/ISO : G412) 328
 - 循環程式執行 328
 - 程式編輯時請注意： 329
 - 循環程式參數 329
- 15.7 圓形外側之工件原點 (循環程式 413, DIN/ISO : G413) 332
 - 循環程式執行 332
 - 程式編輯時請注意： 333
 - 循環程式參數 333
- 15.8 彎角外側之工件原點 (循環程式 414, DIN/ISO : G414) 336
 - 循環程式執行 336
 - 程式編輯時請注意： 337
 - 循環程式參數 338
- 15.9 彎角內之工件原點 (循環程式 415, DIN/ISO : G415) 341
 - 循環程式執行 341
 - 程式編輯時請注意： 342
 - 循環程式參數 342
- 15.10 工件原點圓形中心 (循環程式 416, DIN/ISO : G416) 345
 - 循環程式執行 345
 - 程式編輯時請注意： 346
 - 循環程式參數 346
- 15.11 在接觸式探針軸向之工件原點 (循環程式 417, DIN/ISO : G417) 349
 - 循環程式執行 349
 - 程式編輯時請注意： 349
 - 循環程式參數 350



15.12 四個鑽孔中心上之工件原點 (循環程式 418 , DIN/ISO : G418)	351
循環程式執行	351
程式編輯時請注意 :	352
循環程式參數	352
15.13 在一軸向上之工件原點 (循環程式 419 , DIN/ISO : G419)	355
循環程式執行	355
程式編輯時請注意 :	355
循環程式參數	356



16 接觸式探針循環程式：自動工件檢測 363

- 16.1 基本原則 364
 - 概述 364
 - 記錄測量的結果 365
 - Q 參數中的測量結果 367
 - 結果的分類 367
 - 公差監視 368
 - 刀具監視 368
 - 測量結果的參考系統 369
- 16.2 參考平面 (循環程式 0 , DIN/ISO : G55) 370
 - 循環程式執行 370
 - 程式編輯時請注意： 370
 - 循環程式參數 370
- 16.3 極參考平面 (循環程式 1) 371
 - 循環程式執行 371
 - 程式編輯時請注意： 371
 - 循環程式參數 372
- 16.4 量測角度 (循環程式 420 , DIN/ISO : G420) 373
 - 循環程式執行 373
 - 程式編輯時請注意： 373
 - 循環程式參數 374
- 16.5 測量鑽孔 (循環程式 421 , DIN/ISO : G421) 376
 - 循環程式執行 376
 - 程式編輯時請注意： 376
 - 循環程式參數 377
- 16.6 測量圓形外側 (循環程式 422 , DIN/ISO : G422) 380
 - 循環程式執行 380
 - 程式編輯時請注意： 380
 - 循環程式參數 381
- 16.7 測量長方形內側 (循環程式 423 , DIN/ISO : G423) 384
 - 循環程式執行 384
 - 程式編輯時請注意： 385
 - 循環程式參數 385
- 16.8 測量長方形外側 (循環程式 424 , DIN/ISO : G424) 388
 - 循環程式執行 388
 - 程式編輯時請注意： 389
 - 循環程式參數 389
- 16.9 量測內側寬度 (循環程式 425 , DIN/ISO : G425) 392
 - 循環程式執行 392
 - 程式編輯時請注意： 392
 - 循環程式參數 393

16.10	測量背脊寬度 (循環程式 426, ISO : G426)	395
	循環程式執行	395
	程式編輯時請注意：	395
	循環程式參數	396
16.11	量測座標 (循環程式 427, DIN/ISO : G427)	398
	循環程式執行	398
	程式編輯時請注意：	398
	循環程式參數	399
16.12	測量栓孔圓形 (循環程式 430, DIN/ISO : 測量栓孔圓形 (循環程式 430, DIN/ISO : G430)	401
	循環程式執行	401
	程式編輯時請注意：	402
	循環程式參數	402
16.13	量測平面 (循環程式 431, DIN/ISO : G431)	405
	循環程式執行	405
	程式編輯時請注意：	406
	循環程式參數	407
16.14	程式編輯範例	409



17 接觸式探針循環程式：特殊功能 413

17.1 基本原則 414

概述 414

17.2 量測 (循環程式 3) 415

循環程式執行 415

程式編輯時請注意： 415

循環程式參數 416

18 接觸式探針循環程式：自動刀具量測 417

- 18.1 基本原則 418
 - 概述 418
 - 循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異 419
 - 設定機器參數 420
 - 刀具資料表 TOOL.T 中的登錄 421
- 18.2 校準 TT(循環程式 30 或 480，DIN/ISO：G480) 423
 - 循環程式執行 423
 - 程式編輯時請注意： 423
 - 循環程式參數 423
- 18.3 測量刀具長度 (循環程式 31 或 481，DIN/ISO：G481) 424
 - 循環程式執行 424
 - 程式編輯時請注意： 425
 - 循環程式參數 425
- 18.4 測量刀徑 (循環程式 32 或 482，ISO：G482) 426
 - 循環程式執行 426
 - 程式編輯時請注意： 426
 - 循環程式參數 427
- 18.5 量測刀長和刀徑 (循環程式 33 或 483，ISO：G483) 428
 - 循環程式執行 428
 - 程式編輯時請注意： 428
 - 循環程式參數 429
- 1.1 概述 433
 - 固定循環程式 433
 - 接觸式探針循環 435





1

基本原則 / 概述



1.1 簡介

TNC 記憶體中包含許多加工步驟之經常使用的加工循環程式作成標準的循環程式。座標轉換和許多特殊功能也可當成循環程式。

大部分循環程式使用 **Q** 參數當成傳輸參數。具有特殊功能，而且數個循環程式會用到的參數，都具有相同的號碼：例如，**Q200** 固定作為設定淨空，**Q202** 是進刀深度等。



碰撞的危險！

循環程式有時候執行大量的運算。為了安全性的理由，您必須在加工之前執行繪圖程式測試。



如果您在編號大於 200 的循環程式內使用間接參數指定 (例如 **Q210 = Q1**)，則指定的參數 (例如 **Q1**) 之改變在循環程式定義後即失去效用。在這種狀況下請直接定義循環程式參數 (例如 **Q210**)。

如果您定義了固定循環程式的進給速率參數大於 200，則除了輸入一數值之外，您可使用軟鍵來將進給速率定在 **TOOL CALL** 單節 (**FAUTO** 軟鍵)。您亦可使用進給速率選項 **FMAX**(快速行進)，**FZ**(每次刀刃的進給量) 以及 **FU**(每次旋轉的進給量)，其皆依據個別的循環程式與進給速率函數的功能而定。

請注意到在定義循環程式之後，**FAUTO** 進給速率之改變並不會生效，因為 TNC 在內部會在處理循環程式定義時由 **TOOL CALL** 單節指定進給速率。

如果您要刪除循環程式部分內的一個單節，TNC 會詢問您是否要刪除整個循環程式。

1.2 可用的循環程式群組

固定循環程式概述



► 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。

循環程式群組	軟鍵	頁碼
啄鑽、鉸孔、搪孔和反向搪孔之循環程式	鑽孔／ 螺紋	頁面 58
攻牙、螺紋切銷和螺紋銑削之循環程式	鑽孔／ 螺紋	頁面 92
口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削的循環程式	口袋槽／ 立柱／ 溝槽	頁面 126
用於產生點圖案的循環，例如圓形或線形鑽孔圖案	圖案	頁面 158
SL (Subcontour List；子輪廓序列) 循環程式可以進行非常複雜的輪廓平行加工，例如包括數個重疊的子輪廓、圓筒表面補間。	SL I I	頁面 170
平面或扭轉表面的多通道銑削循環程式	多階徑 銑削	頁面 226
座標轉換循環程式，可進行各種輪廓的工件原點位移、旋轉、鏡射影像、放大、縮小	座標 轉換	頁面 242
特殊循環程式，例如停留時間、程式呼叫、主軸停止定位與公差設定	特殊 循環	頁面 268



► 若需要，請切換至工具機專屬固定循環程式，這些固定循環程式可由工具機製造商整合。



接觸式探針循環程式簡介



► 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。

循環程式群組	軟鍵	頁碼
自動測量及工件未對準補償之循環程式		頁面 288
自動工件預設之循環程式		頁面 310
自動工件檢查之循環程式		頁面 364
校準循環程式，特殊循環程式		頁面 414
自動刀具測量的循環程式 (由工具機製造商啟用)		頁面 418



► 若需要，請切換至工具機專屬接觸式探針循環程式，這些接觸式探針循環程式可由工具機製造商整合。





2

使用固定循環程式



2.1 固定循環程式加工

工具機專屬循環程式 (進階程式編輯功能軟體選項)

除了海德漢循環程式之外，許多工具機製造商在 TNC 中會提供它們本身的循環程式。這些循環程式可用於獨立的循環程式號碼範圍：

- 循環程式 300 到 399
機器特定循環程式要透過 CYCLE DEF 鍵定義
- 循環程式 500 到 599
機器特定接觸式探針循環程式要透過 TOUCH PROBE 鍵定義




請參考您的工具機手冊中關於特定功能的說明。

有時候，機器特定循環程式亦使用傳送參數，海德漢已經使用在標準循環程式當中。TNC 會在定義 DEF 啟動循環程式之後立即執行此循環程式 (另請參閱 "呼叫循環程式" 在第 42 頁上)，而其只會在已經呼叫 CALL 啟動循環程式之後執行此循環程式 (另請參閱 "呼叫循環程式" 在第 42 頁上)。當 DEF- 啟動循環程式及 CALL- 啟動循環程式同時使用時，很重要地是防止覆寫正在使用的傳送參數。使用以下的程序：

- ▶ 依據規則，必須在 CALL- 啟動循環程式之前程式編輯 DEF- 啟動循環程式。
- ▶ 如果您要在一 CALL- 啟動循環程式的定義與呼叫之間程式編輯一 DEF- 啟動循環程式，僅能夠在不曾共同使用特定傳送參數時進行。

使用軟鍵來定義循環程式

- ▶ 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。
- ▶ 按下所要選擇的循環程式群組的軟鍵；例如「鑽孔」代表鑽孔循環程式。
- ▶ 選擇所要的循環程式，例如 THREAD MILLING。TNC 啓始程式編輯對話，並要求所有所需要的輸入值。同時，輸入參數的圖形即顯示在右方螢幕視窗中。對話提示內要求的參數會反白。
- ▶ 輸入 TNC 要求的所有參數，並以 ENT 鍵來確認每一輸入正確。
- ▶ 當所有需要的資料皆輸入時，TNC 即結束對話。

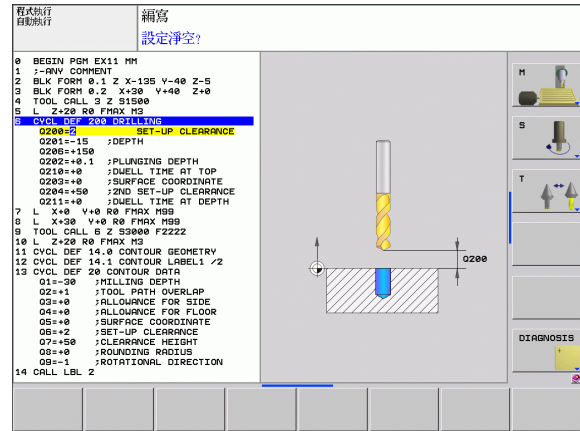

使用 GOTO 功能來定義循環程式

- ▶ 軟鍵列顯示可用的循環程式群組。
- ▶ TNC 在突現式視窗內顯示循環程式的概觀。
- ▶ 請使用方向鍵來選擇您要的循環程式，或
- ▶ 輸入循環程式的號碼，請以 ENT 鍵來確認。接著 TNC 會啓始循環程式對話，如上所述。

NC 單節範例

7 CYCL DEF 200 鑽孔

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=3 ; 深度

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q202=5 ; 進刀深度

Q210=0 ; 在頂部的停留時間

Q203=+0 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間

呼叫循環程式



先決條件

下列資料必須總在循環程式呼叫之前程式編輯：

- **BLK FORM** 用來顯示圖形 (只有在測試圖形時需要)
- 刀具呼叫
- 主軸旋轉方向 (M 功能 M3/M4)
- 循環程式定義 (CYCL DEF)

對於某些循環程式而言，必須遵守額外的先決條件。它們會在每個循環程式的描述當中詳細說明。

下列循環程式一旦在加工程式內定義，就會自動生效。這些循環程式無法、也絕不能被呼叫：

- 用於圓上的點圖案的循環程式 220，及線上的點圖案的循環程式 221。
- SL 循環程式 14 輪廓幾何
- SL 循環程式 20 輪廓資料
- 循環程式 32 公差
- 座標轉換循環程式
- 循環程式 9 停留時間
- 所有接觸式探針循環程式

您可使用下述的功能來呼叫所有其它循環程式。

使用 **CYCL CALL** 呼叫一循環程式。

CYCL CALL 功能呼叫了一次最新定義的固定循環程式。循環的開始點為在 **CYCL CALL** 單節之前最後程式編輯的位置。



- ▶ 爲了程式編輯循環程式呼叫，請按下 **CYCL CALL** 鍵。
- ▶ 按下 「**CYCL CALL M**」 軟鍵來進入循環程式呼叫。
- ▶ 如果需要的話，輸入雜項功能 **M** (例如 **M3** 來將主軸開啓)，或是藉由按下 **END** 鍵來結束對話。

使用 **CYCL CALL PAT** 呼叫一循環程式。

CYCL CALL PAT 功能呼叫了在 **PATTERN DEF** 圖形定義或點表格中所定義 (請參閱 " 圖案定義 **PATTERN DEF**" 在第 44 頁上) 的所有位置處最新定義之固定循環程式 (請參閱 " 加工點表格 " 在第 52 頁上)。

利用 **M99/89** 的循環程式呼叫

M99 功能僅在其被程式編輯的單節中啓動，其呼叫最後定義的固定循環程式一次。您可在一定位單節的結束時程式編輯 **M99**。TNC 移動到此位置，然後呼叫最後定義的固定循環程式。

如果 TNC 要在每一定位單節之後自動執行循環程式，請以 **M89** 來程式編輯循環程式呼叫。

爲了取消 **M89** 程式的效果：

- **M99** 在您移動到最後開始點的定位單節中，或是
- 使用 **CYCL DEF** 定義一新的固定循環程式

2.2 圖案定義 PATTERN DEF

應用

您使用 **PATTERN DEF** 功能輕鬆定義一般加工圖案，這可用 **CYCL CALL PAT** 功能呼叫。針對循環程式定義，說明個別輸入參數的支援圖形也可用於圖案定義。



PATTERN DEF 只用於與刀具軸 Z 連接。

可以使用以下的加工圖案：

加工圖案	軟鍵	頁碼
POINT 最多任意 9 個加工位置的定義		頁面 46
ROW 單一框架的定義，直線或旋轉		頁面 47
PATTERN 單一圖案的定義，直線、旋轉或扭曲		頁面 48
FRAME 單一框架的定義，直線、旋轉或扭曲		頁面 49
CIRCLE 完整圓的定義		頁面 50
間距圓 間距圓的定義		頁面 51



輸入 PATTERN DEF 定義



▶ 選擇程式與編輯操作模式



▶ 按下 Special Functions 鍵。



▶ 選擇用於輪廓與點加工的功能。



▶ 開啓 **PATTERN DEF** 單節。



▶ 選擇所要的加工圖案，例如單列。

▶ 輸入所需的定義，並以 **ENT** 鍵確認每項輸入。

使用 PATTERN DEF

一旦已經輸入圖案定義，您可用 **CYCL CALL PAT** 功能 (請參閱 " 使用 **CYCL CALL PAT** 呼叫一循環程式。" 在第 43 頁上) 呼叫此定義。然後 **TNC** 在您定義的加工圖案上執行最近定義的加工循環程式。



加工圖案會一直維持啓動，直到定義新圖案或用 **SEL PATTERN** 功能選擇點表格。

您可使用中途程式開啓功能選擇在其上要開始或繼續加工的任何點 (使用 「使用手冊，測試執行與程式執行」 章節) 。



定義個別加工位置



您最多能輸入 9 個加工位置，請以 ENT 鍵來確認每項輸入。

若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。




- ▶ 加工位置的 **X** 座標 (絕對值)：輸入 X 座標。
- ▶ 加工位置的 **Y** 座標 (絕對值)：輸入 Y 座標。
- ▶ 工件表面座標 (絕對值)：輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
POS1 (X+25 Y+33.5 Z+0)
POS2 (X+50 Y+75 Z+0)

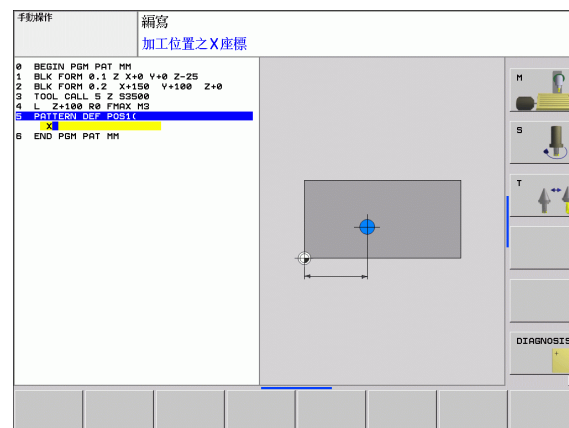

定義單列



若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。




- ▶ **X 內的開始點 (絕對值)**：X 軸內該列開始點的座標。
- ▶ **Y 內的開始點 (絕對值)**：Y 軸內該列開始點的座標。
- ▶ **加工位置的間隔 (增量式)**：加工位置之間的距離。您可輸入正值或負值。
- ▶ **位置數 (Number of positions)**：加工位置的總數。
- ▶ **完整圖案的旋轉位置 (絕對值)**：環繞所輸入開始點的旋轉角度。參考軸向 (Reference axis)：啓用加工平面之主要軸向 (例如刀具軸向 Z 爲 X)。您可輸入正值或負值。
- ▶ **工件表面座標 (絕對值)**：輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

ROW1 (X+25 Y+33.5 D+8 NUM5 ROT+0 Z+0)

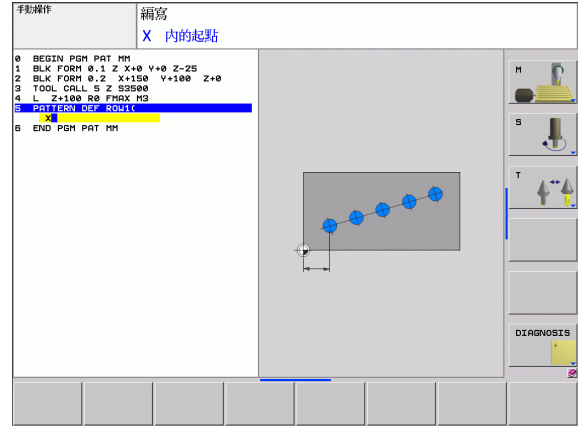

定義單一圖案



若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。

旋轉位置參考軸向及**旋轉位置次要軸向**參數皆被加入先前所執行的整個圖案之**旋轉位置**。




- ▶ **X 內的開始點 (絕對值)**: X 軸內該圖案開始點的座標。
- ▶ **Y 內的開始點 (絕對值)**: Y 軸內該圖案開始點的座標。
- ▶ **加工位置 X 的間隔 (增量式)**: X 方向內加工位置之間的距離。您可輸入正值或負值。
- ▶ **加工位置 Y 的間隔 (增量式)**: Y 方向內加工位置之間的距離。您可輸入正值或負值。
- ▶ **欄的數目 (Number of columns)**: 圖案中欄的總數
- ▶ **行的數目 (Number of lines)**: 圖案中列的總數。
- ▶ **完整圖案的旋轉位置 (絕對值)**: 整個圖案繞著所輸入之開始點旋轉之旋轉角度。參考軸向 (Reference axis): 啟用加工平面之主要軸向 (例如刀具軸向 Z 為 X)。您可輸入正值或負值。
- ▶ **旋轉位置參考軸向 (Rotary pos. ref. ax.)**: 僅有加工平面之主要軸向環繞相對於所輸入之開始點而扭曲的旋轉角度。您可輸入正值或負值。
- ▶ **旋轉位置次要軸向 (Rotary pos. minor ax.)**: 僅有加工平面之次要軸向環繞相對於所輸入之開始點而扭曲的旋轉角度。您可輸入正值或負值。
- ▶ **工件表面座標 (絕對值)**: 輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
PAT1 (X+25 Y+33.5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

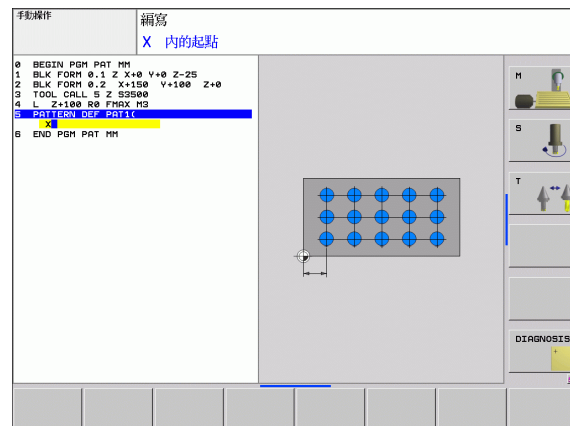

定義個別框架



若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。

旋轉位置參考軸向及**旋轉位置次要軸向**參數皆被加入先前所執行的整個圖案之**旋轉位置**。




- ▶ **X 內的開始點 (絕對值)**: X 軸內該框架開始點的座標。
- ▶ **Y 內的開始點 (絕對值)**: Y 軸內該框架開始點的座標。
- ▶ **加工位置 X 的間隔 (增量式)**: X 方向內加工位置之間的距離。您可輸入正值或負值。
- ▶ **加工位置 Y 的間隔 (增量式)**: Y 方向內加工位置之間的距離。您可輸入正值或負值。
- ▶ **欄的數目 (Number of columns)**: 圖案中欄的總數
- ▶ **行的數目 (Number of lines)**: 圖案中列的總數。
- ▶ **完整圖案的旋轉位置 (絕對值)**: 整個圖案繞著所輸入之開始點旋轉之旋轉角度。參考軸向 (Reference axis): 啟用加工平面之主要軸向 (例如刀具軸向 Z 為 X)。您可輸入正值或負值。
- ▶ **旋轉位置參考軸向 (Rotary pos. ref. ax.)**: 僅有加工平面之主要軸向環繞相對於所輸入之開始點而扭曲的旋轉角度。您可輸入正值或負值。
- ▶ **旋轉位置次要軸向 (Rotary pos. minor ax.)**: 僅有加工平面之次要軸向環繞相對於所輸入之開始點而扭曲的旋轉角度。您可輸入正值或負值。
- ▶ **工件表面座標 (絕對值)**: 輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
FRAME1 (X+25 Y+33.5 DX+8 DY+10 NUMX5
NUMY4 ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)

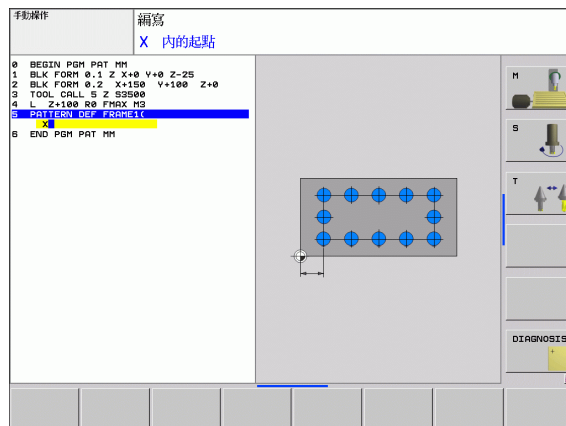

定義完整圓



若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。




- ▶ 栓孔圓心 **X** (絕對值)：X 軸內圓心的座標。
- ▶ 栓孔圓心 **Y** (絕對值)：Y 軸內圓心的座標。
- ▶ 栓孔圓形直徑：栓孔圓形的直徑。
- ▶ 開始角度 (Starting angle)：第一加工位置之極性角度。參考軸向 (Reference axis)：啓用加工平面之主要軸向 (例如刀具軸向 Z 爲 X)。您可輸入正值或負值。
- ▶ 位置數 (Number of positions)：圓上加工位置的總數。
- ▶ 工件表面座標 (絕對值)：輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
CIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 NUM8 Z+0)

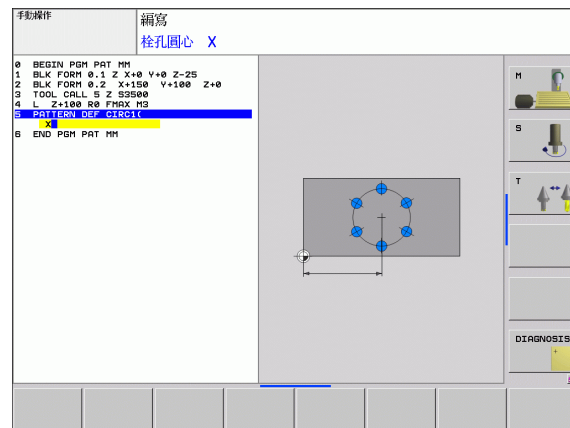

定義圓弧



若您已經定義 **Z** 內的工件表面不等於 0，然後此值也會在加工循環程式內定義的工件表面 **Q203** 上生效。




- ▶ **栓孔圓心 X (絕對值)**：X 軸內圓心的座標。
- ▶ **栓孔圓心 Y (絕對值)**：Y 軸內圓心的座標。
- ▶ **栓孔圓形直徑**：栓孔圓形的直徑。
- ▶ **開始角度 (Starting angle)**：第一加工位置之極性角度。參考軸向 (Reference axis)：啓用加工平面之主要軸向 (例如刀具軸向 Z 爲 X)。您可輸入正值或負值。
- ▶ **步進角度 / 終止角度**：兩個加工位置之間的增量式極性角度。您可輸入正值或負值。另外您也可輸入終止角度 (透過軟鍵切換)。
- ▶ **位置數 (Number of positions)**：圓上加工位置的總數。
- ▶ **工件表面座標 (絕對值)**：輸入開始加工的 Z 座標。

範例：NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF
PITCHCIRC1 (X+25 Y+33 D80 START+45 STE
P30 NUM8 Z+0)

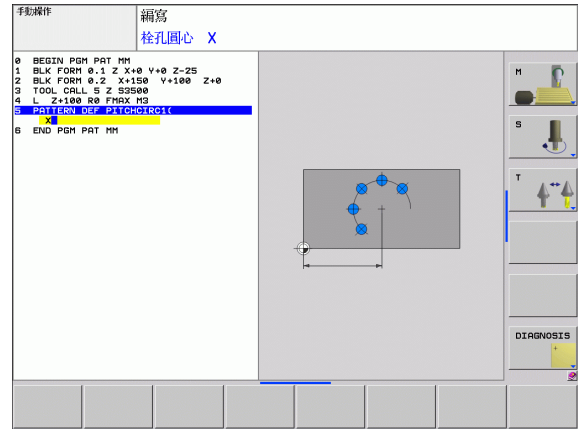

2.3 加工點表格

應用

當需要在不規則的位點路徑上執行一個或依序數個循環程式加工時，而建立一個加工點表格。

如果使用鑽孔循環程式，加工點表格中的工作平面座標代表在工作平面上孔的中心點位置，若使用銑削循環程式，加工點表格中的工作平面座標代表個別循環程式中開始點的座標（例如圓形口袋型加工循環程式的中心點座標）。主軸的座標對應於工件表面的座標。

建立加工點表格

選擇**程式與編輯**的操作模式。



請按下 PGM MGT 鍵呼叫檔案管理員

檔案名稱？

ENT

輸入加工點表格的名稱與檔案類型，並以 ENT 鍵來確認輸入正確。

MM

選擇量測單位，請按下「公釐」或「英吋」軟鍵。
TNC 變更為程式單節視窗，並顯示空白的加工點表格。

插入
行

使用 INSERT LINE 軟鍵，插入新行，並輸入所要加工位置的座標。

重複以上程序，直到所有需要的座標都已經輸入。



加工點表格的名稱開頭必須是字母。

您可以使用 X 「關閉 / 開啓」，Y 「關閉 / 開啓」，Z 「關閉 / 開啓」軟鍵（軟鍵第二列），指定要在加工點表格內輸入哪些軸的座標。

隱藏加工程序中的單一加工點

在加工點表格的 **FADE** 欄當中，您可指定所定義的加工點是否要在加工程序期間被隱藏。



在表格中，選擇要被隱藏的加工點。



選擇 FADE 欄。



啓動隱藏，或是



取消隱藏。

程式中選擇加工點表格

在程式與編輯的操作模式中，選擇您要啓用加工點表格的程式：

PGM
CALL

請按下 PGM CALL 鍵來呼叫選擇加工點表格的功能。

點
表

按下「加工點表格」軟鍵。

輸入加工點表格的名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確。如果加工點表格不是儲存在與 **NC** 程式相同的目錄內，您必須輸入完整的路徑。

NC 單節範例

```
7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"
```

呼叫連結有加工點表格的循環程式



如果使用 **CYCL CALL PAT**，TNC 會執行您最後一次定義的加工點表格 (即使您已經在具有 **CALL PGM** 巢狀結構的程式內定義了加工點表格)。

如果要 TNC 呼叫加工點表格內所定義加工點的最後定義循環程式，請以 **CYCLE CALL PAT** 來程式編輯循環程式呼叫：

CYCL
CALL

- ▶ 程式編輯循環程式呼叫，請按下 **CYCL CALL** 鍵。
- ▶ 按下 「循環呼叫參數」 軟鍵來呼叫加工點表格。
- ▶ 輸入 TNC 從點移動到點的進給速率 (如果您沒有輸入，TNC 會以最後程式編輯的進給速率移動，**FMAX** 無效)。
- ▶ 必要時請輸入雜項功能 **M**，然後按下 **END** 鍵來確認。

TNC 在開始點之間會退回刀具到安全淨空。根據那一個值較大，TNC 可使用來自循環程式呼叫的主軸座標值或是來自循環程式參數 **Q204** 之數值來做為安全淨空。

在主軸預先定位時，如果您要以降低的進給速率來移動，請使用雜項功能 **M103**。

使用 **SL** 循環程式與循環程式 **12** 對於加工點表格的影響

TNC 將這些點視為附加的工件原點偏移。

使用循環程式 200 至 208、262 至 267 對於加工點表格的影響

TNC 將工作平面上的點視為鑽孔中心的座標。如果您要使用加工點表格內為主軸定義的座標，來作為開始點座標，那麼您必須將工件表面座標 (Q203) 定義為 0。


使用循環程式 210 至 215 對於加工點表格的影響

TNC 將這些點視為附加的工件原點偏移。如果您要使用加工點表格內定義的點，來作為開始點座標，那麼您必須將個別銑削循環程式內的開始點與工件表面座標 (Q203) 定義為 0。

使用循環程式 251 至 254 對於加工點表格的影響

TNC 將工作平面上的點視為循環程式開始點的座標。如果您要使用加工點表格內為主軸定義的座標，來作為開始點座標，那麼您必須將工件表面座標 (Q203) 定義為 0。



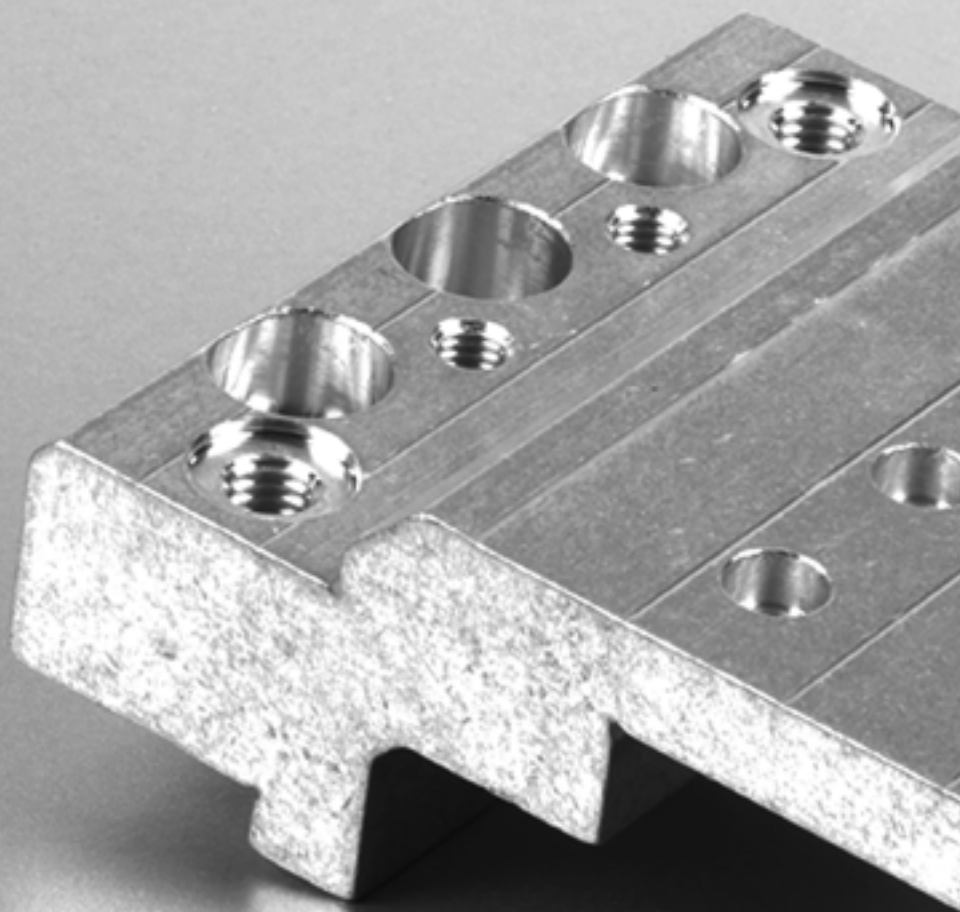

3

固定循環程式：鑽孔



3.1 基本原則

概述

TNC 對於所有鑽孔作業的型態提供了 9 種循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
240 中心定位 使用自動預先定位、第二 設定淨空、 選擇性輸入中心直徑或中心深度		頁面 59
200 鑽孔 有自動預先定位，第二個設定淨空		頁面 61
201 鉸孔 有自動預先定位，第二個設定淨空		頁面 63
202 搪孔 有自動預先定位，第二個設定淨空		頁面 65
203 萬用鑽孔 有自動預先定位、第二 設定淨空、斷 屑以及進刀量遞減		頁面 69
204 反向搪孔 有自動預先定位，第二個設定淨空		頁面 73
205 萬用啄鑽 有自動預先定位、第二 設定淨空、斷 屑及預先停止距離		頁面 77
208 搪孔銑削 有自動預先定位，第二個設定淨空		頁面 81
241 單唇深孔鑽孔 具備自動預先定位用於更深的起點、轉 軸轉速以及冷卻液定義		頁面 84

3.2 中心定位 (循環程式 240 , DIN/ISO : G240 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上設定淨空處。
- 2 刀具以所程式編輯的進給速率 **F** 將中心定在所輸入的中心直徑或是中心深度。
- 3 如果有定義，刀具即維持在中心深度。
- 4 最後，刀具移動至設定淨空處或 — 若已經程式編輯 — 則以快速行進 **FMAX** 移動至第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **Q344**(直徑) 或 **Q201**(深度) 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯直徑或深度 =0，就不會執行循環程式。



碰撞的危險！



若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在- 當輸入正的直徑或深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)** : 刀尖與工件表面之間的距離。請輸入正值。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **選擇深度/直徑(0/1) Q343**: 選擇中心定位要基於輸入的直徑或深度。若要根據輸入的直徑將 TNC 定位至中心, 則刀具的刀尖角度必須在刀具表 TOOL.T 之 **T-ANGLE** 欄位中定義。
0 : 根據輸入的深度定位中心
1 : 根據輸入的直徑定位中心
- ▶ **深度 Q201 (增量值)**: 工件表面和中心定位底 (中心推拔的尖端) 之間的距離。僅在定義 **Q343=0** 時有效。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **直徑 (代數符號) Q344**: 中心定位直徑。僅在定義 **Q343=1** 時有效。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在定位中心時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍 : 0 至 99999.999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間, 以秒為單位。輸入範圍 : 0 至 3600.0000
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍 : -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)** : 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999

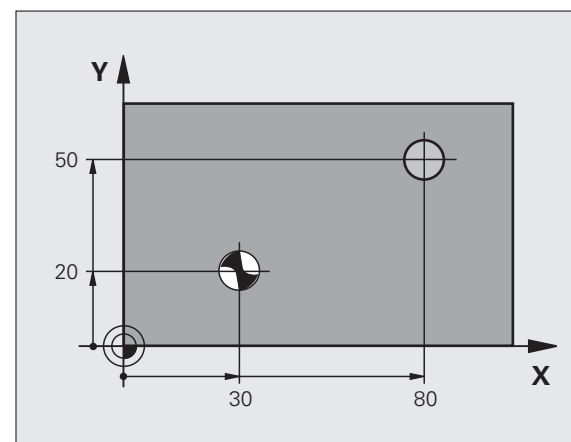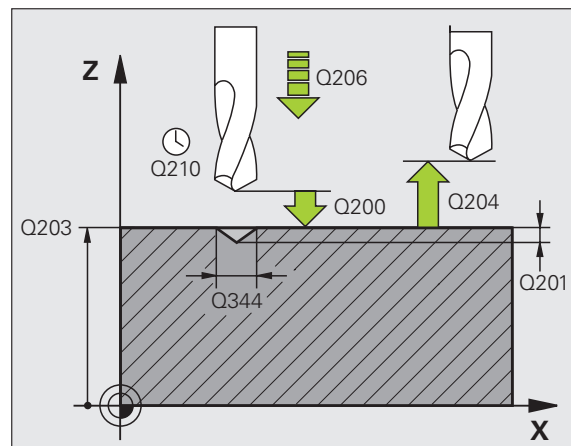

範例 : NC 單節

10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 240 中心定位

Q200=2 ; 設定淨空

Q343=1 ; 選擇深度 / 直徑

Q201=+0 ; 深度

Q344=-9 ; 直徑

Q206=250 ; 進刀進給速率

Q211=0.1 ; 在設定深度處的停留時間

Q203=+20 ; 表面座標

Q204=100 ; 第二設定淨空

12 L X+30 Y+20 R0 FMAX M3 M99

13 L X+80 Y+50 R0 FMAX M99

3.3 鑽孔 (循環程式 200)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上設定淨空處。
- 2 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，鑽孔到第一次進刀深度。
- 3 TNC 以 **FMAX** 將刀具退回設定淨空處，在此停止 (如果有輸入停止時間)，然後以 **FMAX** 移動到第一個進刀深度之上的設定淨空處。
- 4 然後刀具以程式編輯的進給速率 **F** 前進到另一個螺旋進給。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達程式編輯的深度。
- 6 刀具以 **FMAX** 從孔底退刀到設定淨空處；或如果程式有設定的話，就退刀到第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。



碰撞的危險！



若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**：刀尖與工件表面之間的距離。請輸入正值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)**：工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**：刀具在鑽孔時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)**：每次切削的螺旋進給。輸入範圍：0 至 99999.9999。鑽孔的總深度不一定是進刀深度的整倍數。在下列狀況下，**TNC** 將一次鑽到孔的總深度：
 - 進刀深度等於鑽孔的總深度
 - 進刀深度大於鑽孔的總深度
- ▶ **在頂部的停留時間 Q210**：斷屑時，刀具由孔中退出後，在設定淨空位置停留的時間，以秒為單位。輸入範圍：0 至 3600.0000
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**：工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**：不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**：刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。輸入範圍：0 至 3600.0000

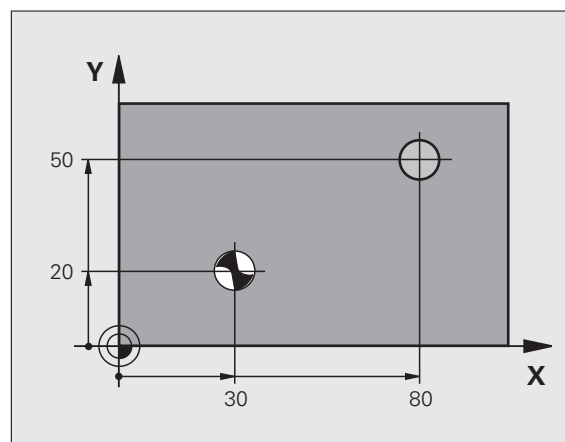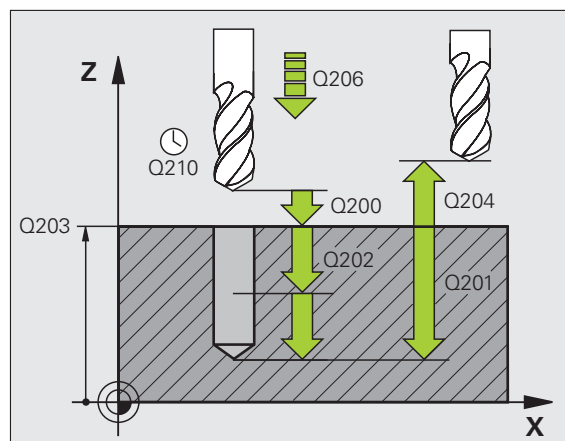

範例：NC 單節

11 CYCL DEF 200 鑽孔

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-15 ; 深度

Q206=250 ; 進刀進給速率

Q202=5 ; 進刀深度

Q210=0 ; 在頂部的停留時間

Q203=+20 ; 表面座標

Q204=100 ; 第二設定淨空

Q211=0.1 ; 在設定深度處的停留時間

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

3.4 鉸孔 (循環程式 201 , DIN/ISO : G201 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 刀具以程式編輯的進給速率 **F** , 擴大到輸入的深度。
- 3 如果程式有設定的話 , 刀具會在孔底停留輸入的停留時間。
- 4 刀具以進給速率 **F** 退回設定淨空處 ; 如果程式有設定的話 , 以 **FMAX** 退回第二設定淨空處。

程式編輯時請注意 :



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心) 。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0** , 就不會執行循環程式。



碰撞的危險 !



若已經輸入正深度 , 則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啟) 或不應該輸出 (關閉) 。

請記得 TNC 在- 當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處 !

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)** : 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)** : 工件表面和孔底之間的距離。輸入範圍 : -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206** : 刀具在鉸孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍 : 0 至 99999.999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211** : 刀具停留在孔底的時間, 以秒為單位。輸入範圍 : 0 至 3600.0000
- ▶ **退回進給速率 Q208** : 刀具由孔底退回的移動速率, 單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**, 刀具會以鉸孔的進給速率退回。輸入範圍 : 0 至 99999.999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)** : 工件表面的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)** : 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999

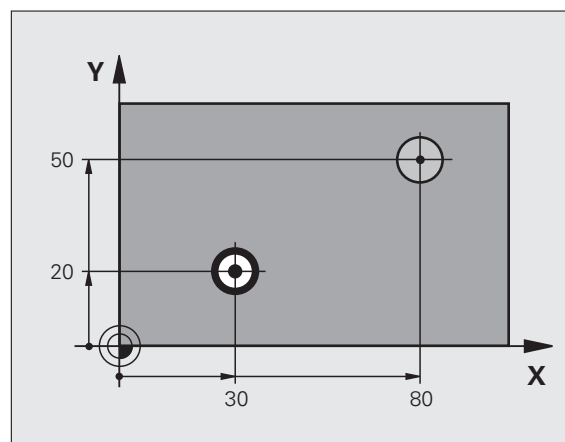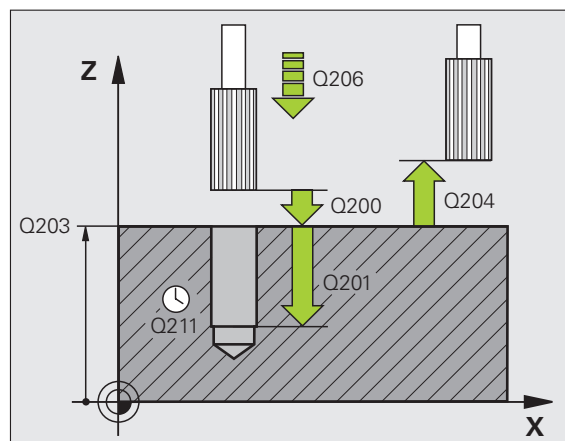

範例 : NC 單節

11 CYCL DEF 201 鉸孔

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-15 ; 深度

Q206=100 ; 進刀進給速率

Q211=0.5 ; 在設定深度處的停留時間

Q208=250 ; 退回進給速率

Q203=+20 ; 表面座標

Q204=100 ; 第二設定淨空

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M9

15 L Z+100 FMAX M2

3.5 搪孔 (循環程式 202 , DIN/ISO : G202 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上設定淨空處。
- 2 刀具以進刀進給速率，鑽孔到程式編輯的深度。
- 3 如果程式有設定的話，刀具會在孔底停留輸入的停留時間，並保持主軸旋轉做完全切削。
- 4 然後 TNC 定向主軸到參數 Q336 中所定義的位置。
- 5 如果選擇退刀，刀具會沿著程式編輯的方向退回 0.2 mm (固定值)。
- 6 TNC 將刀具以退回進給速率移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處 (如果有輸入的話)。如果 Q214=0，刀尖仍然會停留在孔壁上。

程式編輯時請注意：



機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

此循環程式僅在使用受伺服控制的主軸進行加工時才有效。



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

循環程式完成之後，TNC 會將冷卻劑與主軸恢復到循環程式呼叫之前的狀態。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在-當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

選擇一個脫離方向，使刀具從孔的邊緣離開。


當您程式編輯主軸定位到在 **Q336** 中輸入的角度時 (例如在 MDI 操作模式中定位時)，請檢查刀尖的位置。設定的角度要使刀尖平行於座標軸。

在退刀期間，TNC 自動地考慮到座標系統的啓動旋轉。


循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和孔底之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在搪孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間, 以秒為單位。輸入範圍: 0 至 3600.0000
- ▶ **退回進給速率 Q208**: 刀具由孔底退回的移動速率, 單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**, 退刀速率和進刀的進給速率相同。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.999

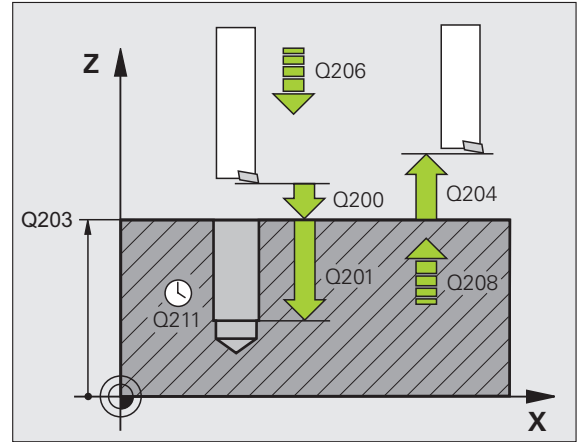

- **脫離方向 (0/1/2/3/4) Q214:** 決定 TNC 在孔底退刀的方向 (在主軸定位之後)。
- 0 不退刀
 - 1 沿主要軸向的負向退刀
 - 2 沿次要軸向的負向退刀
 - 3 沿主要軸向的正向退刀
 - 4 沿次要軸向的正向退刀
- **主軸方向之角度 Q336 (絕對式):** TNC 在退刀前刀具定位的角度。輸入範圍：-360.000 至 360.000

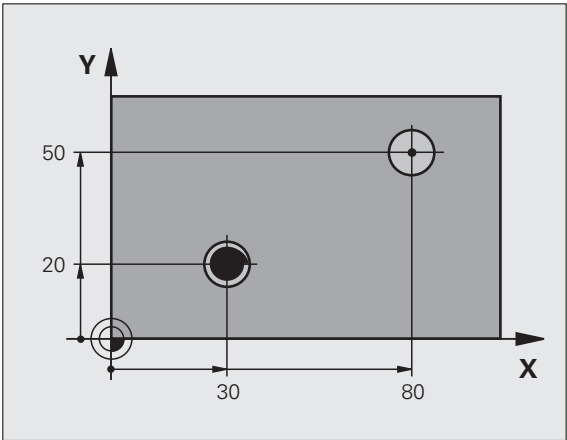

範例：

10 L Z+100 R0 FMAX
11 CYCL DEF 202 搪孔
Q200=2 ; 設定淨空
Q201=-15 ; 深度
Q206=100 ; 進刀進給速率
Q211=0.5 ; 在設定深度處的停留時間
Q208=250 ; 退回進給速率
Q203=+20 ; 表面座標
Q204=100 ; 第二設定淨空
Q214=1 ; 脫離方向
Q336=0 ; 主軸角度
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X+80 Y+50 FMAX M99



3.6 萬用鑽孔 (循環程式 203, DIN/ISO : G203, 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，鑽孔到第一次進刀深度。
- 3 如果程式編輯了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。如果不做斷屑，刀具會以退刀進給速率退回設定淨空處，停留輸入的停留時間 (如果程式有設定的話)，然後再一次以 **FMAX** 前進到第一「進刀深度」之上設定淨空處。
- 4 接著刀具以程式編輯的進給速率前進到另一個螺旋進給。如果程式有設定遞減量，每次螺旋進給後的進刀深度都會減少輸入的遞減量。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達程式編輯的鑽孔總深度。
- 6 如果程式設定有輸入停留時間，刀具會在孔底停留輸入的時間，進行完全的切削，然後以退刀進給速率退回設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心) 。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0** , 就不會執行循環程式。

**碰撞的危險！**


若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉) 。

請記得 **TNC** 在- 當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。輸入範圍: 0 至 99999.9999。鑽孔的總深度不一定是進刀深度的整倍數。在下列狀況下, TNC 將一次鑽到孔的總深度:
 - 進刀深度等於鑽孔的總深度
 - 進刀深度大於總深度, 並且未定義斷屑
- ▶ **在頂部的停留時間 Q210**: 斷屑時, 刀具由孔中退出後, 在設定淨空位置停留的時間, 以秒為單位。輸入範圍: 0 至 3600.0000
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **遞減量 Q212 (增量式)**: TNC 在每次螺旋進給之後, 減少的進刀深度 Q202 的數值。輸入範圍: 0 至 99999.9999

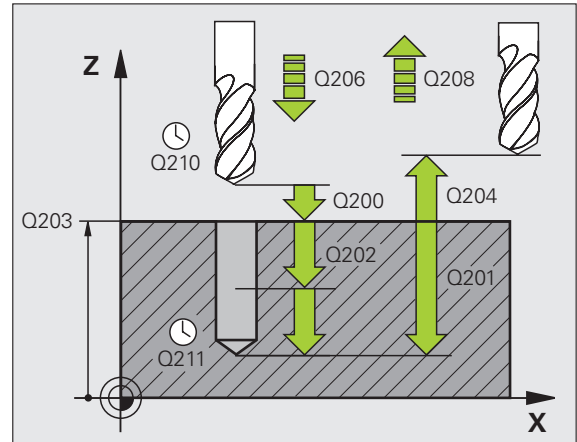

- ▶ 退回前的斷屑次數 Q213: TNC 從孔中拉出刀具，做排屑前的斷屑次數。TNC 每次做斷屑的退刀值輸入 Q256。輸入範圍：0 至 99999
- ▶ 最小進刀深度 Q205(增量式)：如果輸入了遞減量，TNC 限制了進刀深度在 Q205 的輸入值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 在深度處的停留時間 Q211: 刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。輸入範圍：0 至 3600.0000
- ▶ 退回進給速率 Q208: 刀具由孔底退回的移動速率，單位是 mm/min。如果您輸入 Q208 = 0，TNC 會以 Q206 中的進給速率來退回刀具。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ 斷屑退回速率 Q256 (增量式)：TNC 在斷屑時的退刀值。輸入範圍：0.1000 至 99999.9999

範例：NC 單節


11 CYCL DEF 203 萬用鑽孔	
Q200=2	；設定淨空
Q201=-20	；深度
Q206=150	；進刀進給速率
Q202=5	；進刀深度
Q210=0	；在頂部的停留時間
Q203=+20	；表面座標
Q204=50	；第二設定淨空
Q212=0.2	；遞減量
Q213=3	；斷裂
Q205=3	；最小進刀深度
Q211=0.25	；在設定深度處的停留時間
Q208=500	；退回進給速率
Q256=0.2	；斷屑距離

3.7 反向搪孔 (循環程式 204 , DIN/ISO : G204 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

這個循環程式可以從工件底部做搪孔。

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上設定淨空處。
- 2 接著 TNC 將主軸定位到 0° 位置，使定位的主軸停止，然後將刀具位移一個中心偏移距離。
- 3 刀具以預先定位的進給速率進刀已經預搪的孔中，直到刀刃到達工件底面的設定淨空處為止。
- 4 TNC 將刀具移回原來的中心位置，啟動主軸和冷卻液，以搪孔進給速率做反向搪孔，移動到搪孔深度。
- 5 如果程式有輸入停留時間，刀具會在搪孔的上端停止，然後再從孔中退刀。TNC 做另一次主軸定位停止，然後再將刀具位移一個中心偏移距離。
- 6 TNC 將刀具以預先定位進給速率移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處 (如果有輸入的話)。

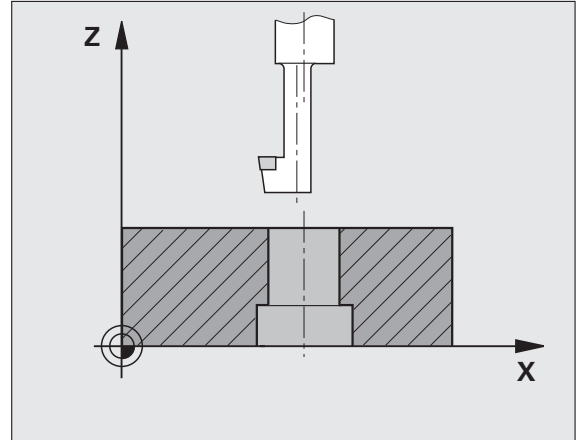

程式編輯時請注意：



機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

此循環程式僅在使用受伺服控制的主軸進行加工時才有效。

這個循環程式需要能向上切削的特殊搪孔刀。



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數深度的代數符號決定加工的方向。備註：正號表示往主軸的正向搪孔。

輸入的刀具長度是指到搪孔刀柄末端的總長度，不是只到刀刃的長度。

計算搪孔的開始點時，TNC 會考慮搪孔刀刃的長度與材料的厚度。



**碰撞的危險！**

程式編輯主軸定位到在 **Q336** 中輸入的角度時 (例如在 MDI 操作模式中定位時)，請檢查刀尖的位置。設定的角度要使刀尖平行於座標軸。選擇一個脫離方向，使刀具從孔的邊緣離開。

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **反向搪孔之深度 Q249 (增量式)**: 工件底部和孔上端之間的距離。正號表示將孔以主軸正向來搪孔。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **材料厚度 Q250 (增量式)**: 工件的厚度。輸入範圍: 0.0001 至 99999.9999
- ▶ **中心偏移距離 Q251 (增量式)**: 搪孔刀的中心偏移距離, 數值取自刀具資料表。輸入範圍: 0.0001 至 99999.9999
- ▶ **刀具邊緣高度 Q252 (增量式)**: 搪孔刀底部到主要刀刃的距離, 數值取自刀具資料表。輸入範圍: 0.0001 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253**: 當進刀至工件或當從工件退刀時, 刀具的移動速率, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **反向搪孔進給速率 Q254**: 刀具在反向搪孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **停留時間 Q255**: 刀具在搪孔上端的停留時間, 以秒為單位。輸入範圍: 0 至 3600.000

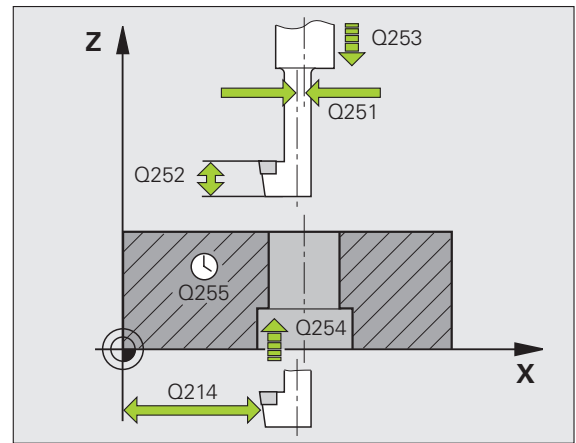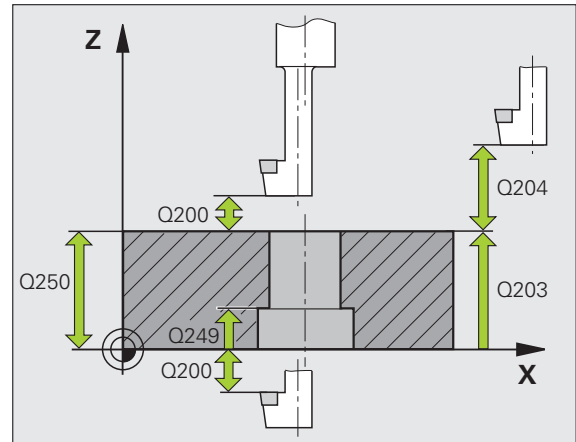

- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **脫離方向 (0/1/2/3/4) Q214**: 決定 TNC 將刀具位移中心偏離距離的方向 (在主軸定位之後)。不允許輸入 0。
 - 1 沿參考軸向的負向退刀
 - 2 沿次要軸向的負向退刀
 - 3 沿參考軸向的正向退刀
 - 4 沿次要軸向的正向退刀
- ▶ **主軸方向之角度 Q336 (絕對式)**: TNC 在從塘孔進刀或退刀前定位刀具的角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000

範例：NC 單節

11 CYCL DEF 204 反向搪孔	
Q200=2	；設定淨空
Q249=+5	；反向搪孔之深度
Q250=20	；材料厚度
Q251=3.5	；中心偏移距離
Q252=15	；刀具邊緣高度
Q253=750	；F 預先定位
Q254=200	；F 鑽孔裝埋
Q255=0	；停留時間
Q203=+20	；表面座標
Q204=50	；第二設定淨空
Q214=1	；脫離方向
Q336=0	；主軸角度



3.8 萬用啄鑽 (循環程式 205 , DIN/ISO : G205 , 進階程式編輯功能 軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 如果您輸入一加深的開始點，TNC 以所定義的定位進給速率移動到在加深開始點之上的設定淨空。
- 3 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，鑽孔到第一次進刀深度。
- 4 如果程式編輯了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。如果不做斷屑，刀具會以快速行進移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 前進到第一進刀深度之上輸入的開始位置。
- 5 接著刀具以程式編輯的進給速率前進到另一個螺旋進給。如果程式有設定遞減量，每次螺旋進給後的進刀深度都會減少輸入的遞減量。
- 6 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達程式編輯的鑽孔總深度。
- 7 如果程式設定有輸入停留時間，刀具會在孔底停留輸入的時間，進行完全的切削，然後以退刀進給速率退回設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

如果您輸入的前進停止距離 **Q258** 不等於 **Q259**，則 **TNC** 會以相同的變化率來改變第一次和最後一次進刀深度之間的前進停止距離。

如果您使用 **Q379** 輸入一加深的開始點，**TNC** 僅會改變螺旋進給移動的開始點。退刀移動不會受到 **TNC** 改變，因此它們係相對於工件表面的座標來計算。



碰撞的危險！


若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 **TNC** 在-當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)** : 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)** : 工件表面和孔底 (鑽頭推拔的尖端) 之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206** : 刀具在鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍 : 0 至 99999.999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)** : 每次切削的螺旋進給。輸入範圍 : 0 至 99999.9999。鑽孔的總深度不一定是進刀深度的整倍數。在下列狀況下, TNC 將一次鑽到孔的總深度 :
 - 進刀深度等於鑽孔的總深度
 - 進刀深度大於鑽孔的總深度
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)** : 工件表面的座標。輸入範圍 : -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)** : 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **遞減量 Q212 (增量式)** : TNC 減少的進刀深度 Q202 的值。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **最小進刀深度 Q205 (增量式)** : 如果輸入了遞減量, TNC 限制了進刀深度在 Q205 的輸入值。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **向上前進停止距離 Q258 (增量式)** : 當 TNC 從孔中退刀之後再次將刀具移動到目前進刀深度時, 用於快速移動定位之設定淨空。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **向下前進停止距離 Q259 (增量式)** : 當 TNC 從孔中退刀之後再次將刀具移動到目前進刀深度時, 用於快速移動定位之設定淨空。輸入範圍 : 0 至 99999.9999

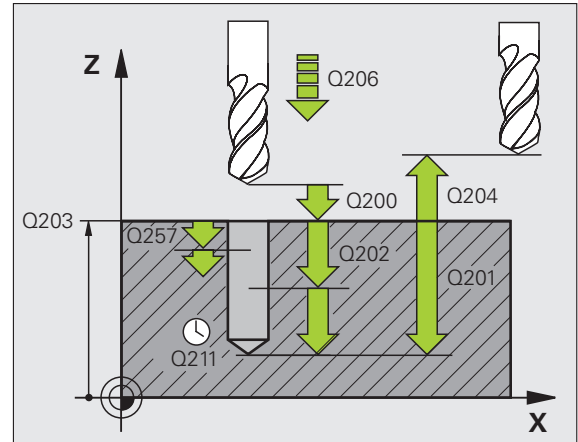

- ▶ **斷屑螺旋進給深度 Q257 (增量式)：**TNC 在斷屑時的深度。如果輸入 0，就不做斷屑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **斷屑退回速率 Q256 (增量式)：**TNC 在斷屑時的退刀值。TNC 以 3000 mm/min 的進給速率退刀。輸入範圍：0.1000 至 99999.9999。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211：**刀具停留在孔底的時間，以秒為單位。輸入範圍：0 至 3600.0000
- ▶ **加深開始點 Q379 (相對於工件表面的增量值)：**如果已使用一較短的刀具在引導鑽孔到某個深度時的鑽孔開始位置。TNC 在**用於預先定位的進給速率**之下由設定淨空移動到加深的開始點。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253：**於由設定淨空到一加深的開始點的定位期間刀具的行進速度，單位為 mm/min。僅在當輸入的 Q379 數值不等於 0 時有效。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**

範例：NC 單節

11 CYCL DEF 205 萬用啄鑽
Q200=2 ; 設定淨空
Q201=-80 ; 深度
Q206=150 ; 進刀進給速率
Q202=15 ; 進刀深度
Q203=+100 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q212=0.5 ; 遞減量
Q205=3 ; 最小進刀深度
Q258=0.5 ; 向上前進停止距離
Q259=1 ; 向下前進停止距離
Q257=5 ; 斷屑深度
Q256=0.2 ; 斷屑距離
Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間
Q379=7.5 ; 開始點
Q253=750 ;F 預先定位

3.9 搪孔銑削 (循環程式 208，進階程式編輯功能軟體 選項)

循環程式執行

- 1 TNC 在主軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到工件表面上程式編輯的設定淨空處，然後以圓弧將刀具移動到搪孔的圓周上 (如果有足夠的空間)。
- 2 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，從目前位置以螺旋路徑銑削到第一個進刀深度。
- 3 到達鑽孔深度之後，TNC 會再繞圓周一圈，去除垂直進刀後殘餘的材料。
- 4 接著 TNC 再一次將刀具定位到搪孔的中心。
- 5 最後 TNC 以 **FMAX** 回到設定淨空處，如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

如果輸入的搪孔直徑等於刀具直徑，**TNC** 會直接搪孔到輸入的深度，而不做螺旋補間。

啓用的鏡射功能**不會**影響在循環程式當中所定義的銑削類型。

請注意，如果螺旋進給距離太大，可能會使刀具或工件損壞。

為避免螺旋進給量太大，請在刀具表 **ANGLE** 欄位內輸入刀具的最大進刀角度。**TNC** 會自動計算允許的最大螺旋進給量，並進而改變您輸入的數值。

**碰撞的危險！**



若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 **TNC** 在-當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀具較低邊緣與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和孔底之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在螺旋鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **每一螺旋進給量 Q334 (增量式)**: 每一螺旋 ($=360^\circ$) 的刀具進刀深度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q335 (絕對值)**: 搪孔的直徑。如果輸入的標稱直徑等於刀具直徑, TNC 會直接搪孔到輸入的深度, 而不做螺旋補間。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **粗銑直徑 Q342 (絕對式)**: 您如果在 Q342 內輸入大於 0 的數值, TNC 就不會再檢查標稱直徑與刀具直徑的比例。如此能將直徑大於刀具直徑的兩倍的鑽孔進行粗銑面加工。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **順銑或逆銑 Q351**: 使用 M3 的銑削操作類型
 +1 = 順銑
 -1 = 逆銑

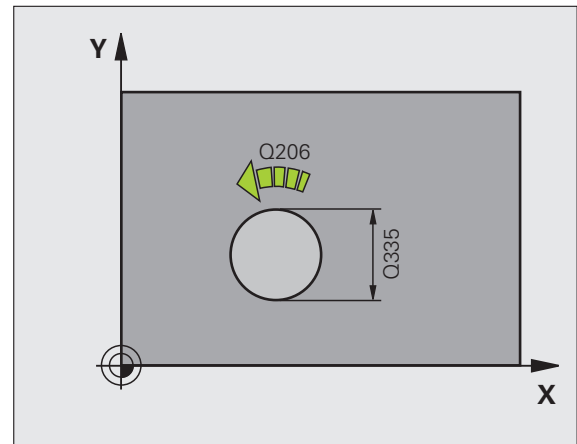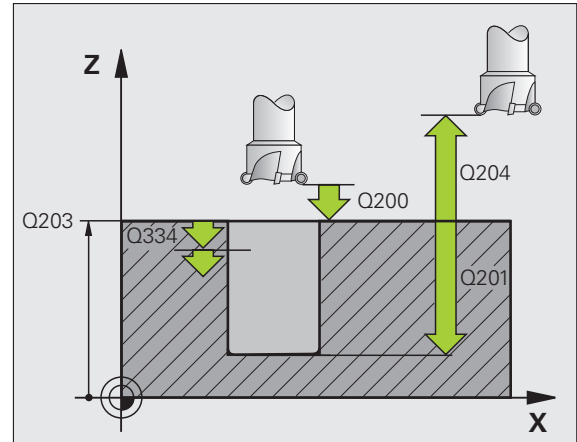

範例: NC 單節

12 CYCL DEF 208 搪孔銑削

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-80 ; 深度

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q334=1.5 ; 進刀深度

Q203=+100 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q335=25 ; 標稱直徑

Q342=0 ; 粗銑直徑

Q351=+1 ; 順銑或逆銑

3.10 單唇深孔鑽孔 (循環程式 241， DIN/ISO：G241，進階程式編輯功能 軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 然後 TNC 以定義的定位進給速率將刀具移動到更深開始點上的設定淨空處，並且啟動鑽孔轉速 (**M3**) 和冷卻液。TNC 往循環程式內定義的旋轉方向，使用順時鐘、逆時鐘或靜止主軸，來執行接近動作。
- 3 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，鑽到輸入的鑽孔深度。
- 4 如果程式有設定的話，刀具會在孔底停留進行斷屑。然後 TNC 關閉冷卻液並重置鑽孔轉速至定義用於退刀的值。
- 5 在鑽孔底部停止一段時間之後，刀具即以退刀進給速率退回到設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。



碰撞的危險！


若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在-當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和孔底之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在鑽孔時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **在深度處的停留時間 Q211**: 刀具停留在孔底的時間, 以秒為單位。輸入範圍: 0 至 3600.0000
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **加深開始點 Q379 (相對於工件表面的增量值)**: 實際鑽孔操作的開始點, TNC 在用於預先定位的進給速率之下由設定淨空移動到加深的開始點。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253**: 於由設定淨空到一加深的開始點的定位期間刀具的行進速度, 單位為 mm/min。僅在當輸入的 Q379 數值不等於 0 時有效。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **退回進給速率 Q208**: 刀具由孔底退回的移動速率, 單位是 mm/min。如果您輸入 Q208 = 0, TNC 會以 Q206 中的進給速率來退回刀具。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FMAX**、**FAUTO**

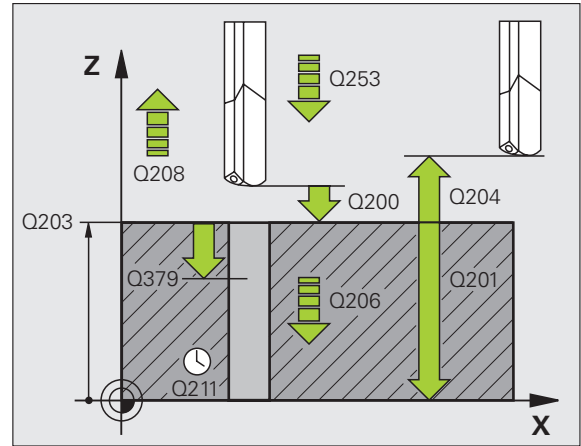


- ▶ **輸入 / 退出的旋轉方向 (3/4/5) Q426**：刀具移入鑽孔內然後退刀時主軸所要的旋轉方向。輸入範圍：
3：主軸使用 M3 旋轉
4：主軸使用 M4 旋轉
5：靜止主軸的移動
- ▶ **輸入 / 退出的主軸轉速 Q427**：當刀具進入和退出鑽孔時所要的主軸轉速，輸入範圍：0 至 99999
- ▶ **鑽孔轉速 Q428**：所要的鑽孔轉速 輸入範圍：0 至 99999
- ▶ **冷卻液的 M 功能開啓？ Q429**：開啓冷卻液的 M 功能。若刀具在鑽孔中的加深開始點上，TNC 將冷卻液開啓 輸入範圍：0 至 999
- ▶ **冷卻液的 M 功能關閉？ Q430**：關閉冷卻液的 M 功能。若刀具在鑽孔深度上，TNC 將冷卻液關閉。輸入範圍：0 至 999

範例：NC 單節

11 CYCL DEF 241 單唇深孔鑽孔
Q200=2 ; 設定淨空
Q201=-80 ; 深度
Q206=150 ; 進刀進給速率
Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間
Q203=+100 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q379=7.5 ; 開始點
Q253=750 ; F 預先定位
Q208=1000 ; 退回進給速率
Q426=3 ; 主軸旋轉方向
Q427=25 ; 螺旋進給 / 退出的轉速
Q428=500 ; 鑽孔轉速
Q429=8 ; 冷卻液開啓
Q430=9 ; 冷卻液關閉

3.11 程式編輯範例

範例：鑽孔循環程式

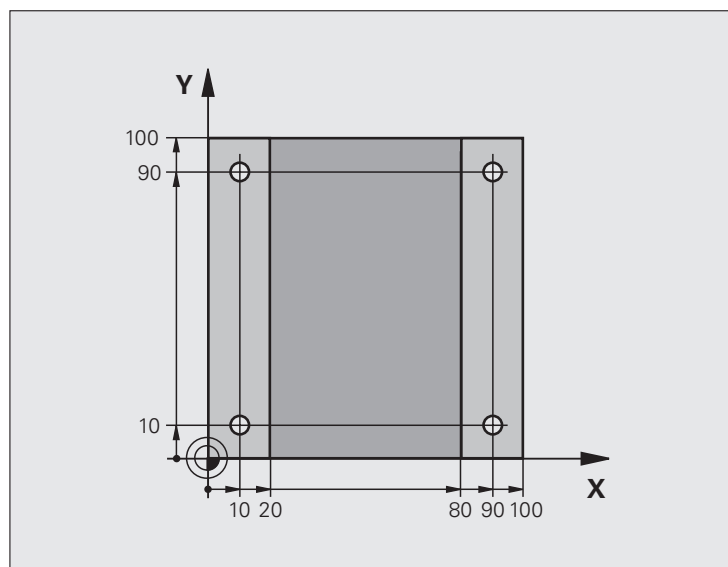

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫 (刀徑 3)
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-15 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=-10 ; 表面座標	
Q204=20 ; 第二設定淨空	
Q211=0.2 ; 在設定深度處的停留時間	

6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	接近鑽孔 1，主軸開啓
7 CYCL CALL	循環程式呼叫
8 L Y+90 R0 FMAX M99	接近鑽孔 2，呼叫循環程式
9 L X+90 R0 FMAX M99	接近鑽孔 3，呼叫循環程式
10 L Y+10 R0 FMAX M99	接近鑽孔 4，呼叫循環程式
11 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
12 END PGM C200 MM	




範例：使用與 PATTERN DEF 連結的鑽孔循環程式

鑽孔座標儲存在圖案定義參數 **PATTERN DEF POS** 中，並由 TNC 使用 **CYCL CALL PAT** 呼叫：

所選擇的刀徑使得所有的加工步驟皆可在測試繪圖中看出。

程式順序

- 中心定位 (刀徑 4)
- 鑽孔 (刀徑 2.4)
- 攻牙 (刀徑 3)

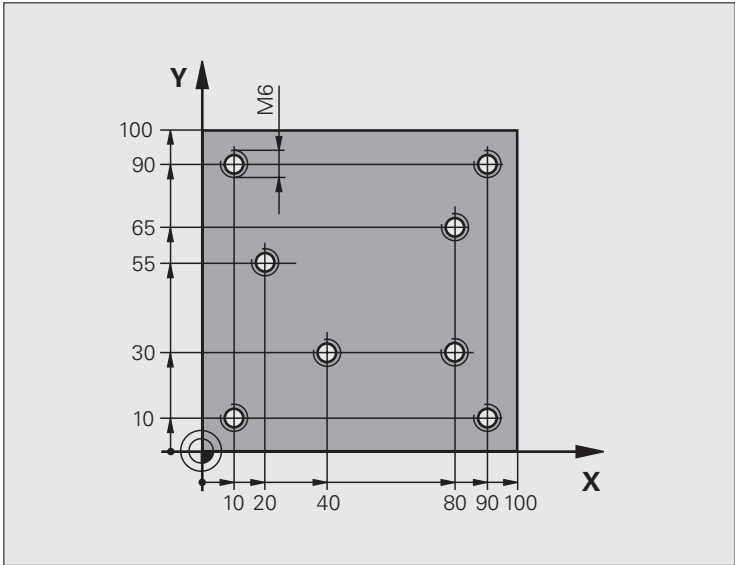

0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	呼叫中心定位刀具 (刀徑 4)
4 L Z+10 R0 F5000	移動刀具到淨空高度 (輸入 F 的數值)
	TNC 在每個循環程式之後皆定位到淨空高度
5 PATTERN DEF	在點圖案內定義所有鑽孔位置
POS1(X+10 Y+10 Z+0)	
POS2(X+40 Y+30 Z+0)	
POS3(X+20 Y+55 Z+0)	
POS4(X+10 Y+90 Z+0)	
POS5(X+90 Y+90 Z+0)	
POS6(X+80 Y+65 Z+0)	
POS7(X+80 Y+30 Z+0)	
POS8(X+90 Y+10 Z+0)	



6 CYCL DEF 240 中心定位	循環程式定義：中心定位
Q200=2 ; 設定淨空	
Q343=0 ; 選擇深度 / 直徑	
Q201=-2 ; 深度	
Q344=-10 ; 直徑	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q211=0 ; 在設定深度處的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二設定淨空	
7 CYCL CALL PAT F5000 M13	呼叫連結有加工點圖案的循環程式
8 L Z+100 R0 FMAX	退回刀具，更換刀具
9 TOOL CALL 2 Z S5000	呼叫鑽孔刀具 (刀徑 2.4)
10 L Z+10 R0 F5000	移動刀具到淨空高度 (輸入 F 的數值)
11 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：鑽孔
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-25 ; 深度	
Q206=150 ; 啄鑽進給速率	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二設定淨空	
Q211=0.2 ; 在設定深度處的停留時間	
12 CYCL CALL PAT F5000 M13	呼叫連結有加工點圖案的循環程式
13 L Z+100 R0 FMAX	退回刀具
14 TOOL CALL 3 Z S200	呼叫攻牙刀具 (刀徑 3)
15 L Z+50 R0 FMAX	移動刀具到淨空高度
16 CYCL DEF 206 新攻牙	攻牙的循環程式定義
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-25 ; 螺紋深度	
Q206=150 ; 啄鑽進給速率	
Q211=0 ; 在設定深度處的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二設定淨空	
17 CYCL CALL PAT F5000 M13	呼叫連結有加工點圖案的循環程式
18 L Z+100 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
19 END PGM 1 MM	



4

固定循環程式：攻牙 / 螺紋
銑削



4.1 基本原則

概述

TNC 對於所有螺紋加工作業的型態提供了 8 種循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
206 新的攻牙 有浮動絲攻筒夾，自動預先定位，第二設定淨空		頁面 93
207 新的剛性攻牙 無浮動絲攻筒夾，自動預先-定位，第二設定-淨空		頁面 95
209 攻牙有斷屑 無浮動絲攻筒夾，自動預先-定位，第二設定-淨空，斷屑		頁面 98
262 螺紋銑削 在預鑽孔材料內的螺紋銑削循環程式		頁面 103
263 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 在預鑽孔材料內的螺紋銑削循環程式，鑽孔裝埋導角的加工		頁面 106
264 螺紋鑽孔 / 銑削 以刀具對螺紋的後續銑削將實心材料鑽孔的循環程式		頁面 110
265 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 實心材料的螺紋銑削循環程式		頁面 114
267 外部螺紋銑削 外部螺紋的銑削循環程式，鑽孔裝埋導角的加工		頁面 114

4.2 新攻牙使用浮動絲攻筒夾 (循環程式 206, DIN/ISO : G206)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 刀具將一次鑽到鑽孔的總深度。
- 3 一旦刀具已經到達鑽孔總深度，主軸旋轉的方向即倒轉，且刀具在停留時間結束時退回到設定淨空。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。
- 4 在設定淨空處，主軸旋轉方向再次倒轉。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

必須使用浮動絲攻筒夾來攻牙。浮動絲攻筒夾必須能補償攻牙進行中的進給速率與主軸轉速間的誤差。

執行某一循環程式時，主軸轉速優先旋鈕沒有作用。進給速率優先旋鈕在限制的範圍內有效，這個範圍是由工具機製造商來定義 (請參閱工具機手冊)。

攻右手螺牙時，以 **M3** 來啟動主軸；如果是攻左手螺牙時，請使用 **M4**。



碰撞的危險！

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖 (在開始點) 與工件表面之間的距離。標準值：大約是螺距的 4 倍。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔之總深度 Q201 (螺紋長度, 增量式):** 工件表面和螺紋末端之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進給速率 F Q206:** 刀具在攻牙時的移動速度。輸入範圍：0 0 至 99999.999；另外 **FAUTO**
- ▶ **底部停留時間 Q211:** 輸入介於 0 和 0.5 秒鐘之間的數值，避免刀具在退刀時斷裂。輸入範圍：0 至 3600.0000
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式):** 工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式):** 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999

進給速率的計算如下： $F = S \times p$

F 進給速率 (mm/min)

:


S 主軸轉速 (rpm)

:

p: 螺距 (mm)

程式中斷之後的退刀

在攻牙時如果按下機械停止按鈕來中斷程式的執行，TNC 就會顯示一個軟鍵，按此軟鍵可以做退刀動作。

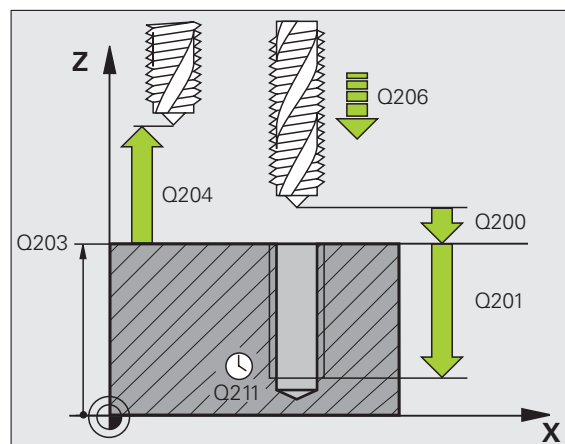

範例：NC 單節

25 CYCL DEF 206 新攻牙

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

4.3 不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙 (循環程式 207, DIN/ISO : G207)

循環程式執行

TNC 可以一次或分多次切削螺紋，而不使用浮動絲攻筒夾。

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 刀具將一次鑽到鑽孔的總深度。
- 3 一旦刀具已經到達鑽孔總深度，主軸旋轉的方向即倒轉，且刀具在停留時間結束時退回到設定淨空。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。
- 4 TNC 在設定淨空處停止主軸的旋轉。

程式編輯時請注意：



機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

此循環程式僅在使用受伺服控制的主軸進行加工時才有效。



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

鑽孔總深度參數的代數符號決定加工的方向。

TNC 從主軸轉速計算進給速率。如果在攻牙時使用進給速率優先功能，TNC 就會自動調整進給速率。

進給速率優先旋鈕沒有作用。

主軸在循環程式結束時會停止旋轉。在進行下一個操作之前，以 **M3** (或 **M4**) 來重新啟動主軸。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！


循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖 (在開始點) 與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔之總深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和螺紋末端之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **間距 Q239**
螺紋上的間距。代數符號區別了右手及左手螺紋:
 += 右手螺紋
 -= 左手螺紋
 輸入範圍: -99.9999 至 99.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999

程式中斷之後的退刀

在螺紋切削時如果按下機械停止按鈕來中斷程式的執行, TNC 就會顯示「手動操作」軟鍵。若按下手動操作 鍵, 即可在程式控制之下退回刀具。只要按下使用中主軸的正向軸向按鈕。

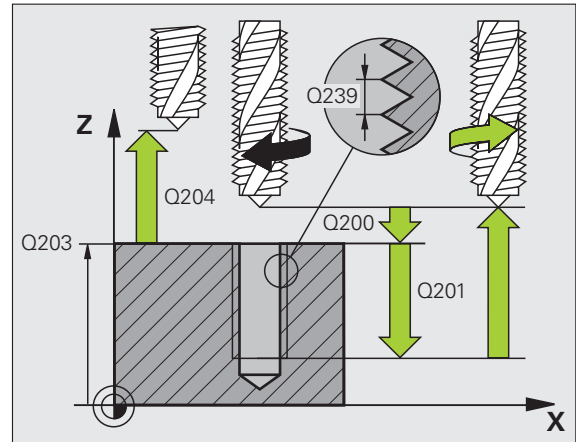

範例: NC 單節

26 CYCL DEF 207 新的剛性攻牙

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q239=+1 ; 間距

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

4.4 斷屑攻牙 (循環程式 209 , DIN/ISO : G209 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

TNC 分多次對螺紋加工，以到達程式編輯的深度。您可以在參數內定義，是否要從鑽孔中完全退刀，以便斷屑。

- 1 TNC 在刀具軸上，以快速移動速率 **FMAX** 將刀具定位到離工件表面的程式編輯的設定淨空處。接著執行定位主軸停止。
- 2 刀具移動至程式編輯的螺旋進給深度，主軸旋轉方向會逆轉，刀具會依據定義，退回特定距離，或完全退刀來斷屑。如果已經定義一係數來增加主軸轉速，TNC 即以相對應的速率由鑽孔退回。
- 3 主軸旋轉方向再一次逆轉，前進到下一個螺旋進給深度。
- 4 TNC 重複執行這些程序 (2 至 3)，直到到達程式編輯的螺紋深度。
- 5 接著刀具退回到設定淨空處。如果程式有設定，刀具會以 **FMAX** 移動到第二設定淨空處。
- 6 TNC 在設定淨空處停止主軸的旋轉。

程式編輯時請注意：



機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

此循環程式僅在使用受伺服控制的主軸進行加工時才有效。



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

螺紋深度參數的代數符號決定加工的方向。

TNC 從主軸轉速計算進給速率。如果在攻牙時使用進給速率優先功能，TNC 就會自動調整進給速率。

進給速率優先旋鈕沒有作用。

若已在循環程式參數 **Q403** 內定義快速退刀的 rpm 係數，則 TNC 將轉速限制為現用齒輪範圍的最高轉速。

主軸在循環程式結束時會停止旋轉。在進行下一個操作之前，以 **M3** (或 **M4**) 來重新啟動主軸。

**碰撞的危險！**


若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖 (在開始點) 與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和螺紋末端之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **間距 Q239**
螺紋上的間距。代數符號區別了右手及左手螺紋:
 += 右手螺紋
 -= 左手螺紋
 輸入範圍: -99.9999 至 99.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **斷屑螺旋進給深度 Q257 (增量式)**: TNC 在執行斷屑時的深度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **斷屑退回速率 Q256**: TNC 在斷屑時, 將螺距 Q239 乘上程式編輯的數值, 並將刀具退回計算所得的數值。如果您輸入 $Q256 = 0$, TNC 從鑽孔中完全退刀 (至設定淨空處), 進行斷屑。輸入範圍: 0.1000 至 99999.9999
- ▶ **主軸方向之角度 Q336 (絕對式)**: TNC 在螺紋加工前將刀具定位的角度。如此能在必要時再次切削螺紋。輸入範圍: -360.0000 至 360.0000。
- ▶ **退回的 RPM 係數 Q403**: TNC 增加主軸速率之係數, 因此亦為當由鑽孔退回時的退回進給速率。輸入範圍 0.0001 至 10, rpm 最高增加至現用齒輪範圍的最高轉速。

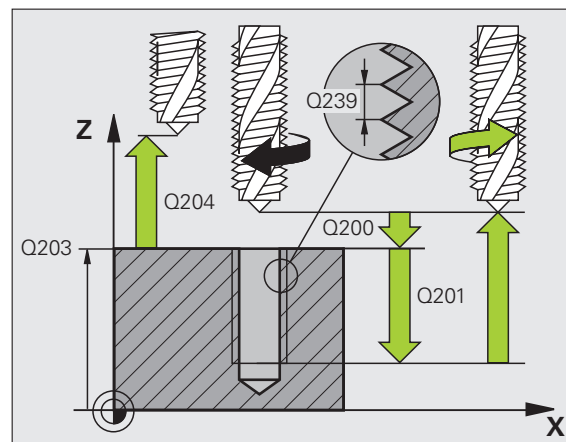

範例：NC 單節

26 CYCL DEF 209 攻牙有斷屑

Q200=2 ; 設定淨空

Q201=-20 ; 深度

Q239=+1 ; 間距

Q203=+25 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q257=5 ; 斷屑深度

Q256=+25 ; 斷屑距離

Q336=50 ; 主軸角度

Q403=1.5 ; RPM 係數

程式中斷之後的退刀

在螺紋切削時如果按下機械停止按鈕來中斷程式的執行, TNC 就會顯示「手動操作」軟鍵。若按下手動操作 鍵, 即可在程式控制之下退回刀具。只要按下使用中主軸的正向軸向按鈕。

4.5 螺紋銑削的基本原則

先決條件

- 您的工具機應具備主軸中心出水冷卻功能 (冷卻潤滑液至少 30bar ，壓縮空氣供應至少 6bar) 。
- 螺紋銑削經常導致螺紋側面變形。爲了補正這種影響，您需要特定的刀具補償數值，這些數值請參閱刀具型錄，或向刀具製造商詢問。您用 **TOOL CALL** 內的刀具半徑 **DR** 之誤差值來程式編輯補償。
- 循環程式 262、263、264、與 267 僅能使用於右旋刀具。如果是循環程式 265，右旋及左旋刀具都可使用。
- 加工方向是由下列輸入參數來決定：代數符號 **Q239** (+ = 右手螺紋 / - = 左手螺紋)，與銑削方法 **Q351** (+1 = 順銑 /-1 = 逆銑)。下表顯示右旋刀具個別輸入參數之間的相互關係。

內螺紋	螺距	順銑 / 逆銑	加工方向
右手螺紋	+	+1(RL)	Z+
左手螺紋	–	–1(RR)	Z+
右手螺紋	+	–1(RR)	Z–
左手螺紋	–	+1(RL)	Z–

外螺紋	螺距	順銑 / 逆銑	加工方向
右手螺紋	+	+1(RL)	Z–
左手螺紋	–	–1(RR)	Z–
右手螺紋	+	–1(RR)	Z+
左手螺紋	–	+1(RL)	Z+



TNC 在螺紋銑削時將程式編輯的進給速率參照至刀具的切削邊緣。因爲 TNC 總是顯示相對於刀尖路徑的進給速率，所以顯示的數值並不符程式編輯的數值。

如果您執行與單軸循環程式 8 鏡射有關的螺紋銑削循環程式時，螺紋的加工方向會改變。





碰撞的危險！

請固定將螺旋進給程式編輯為相同的代數符號：循環程式內含數個彼此獨立的操作程序。用來決定加工方向的優先順序，是以個別的循環程式來說明。例如，如您想重覆循環程式之鑽孔裝埋過程，輸入螺紋深度為零。接著將從鑽孔裝埋的深度來決定加工的方向。


刀具斷裂時的處理程序

萬一刀具在螺紋切削過程中斷裂，請中斷程式的執行，改變為 MDI 操作模式的定位功能，並以線性路徑將刀具移動到鑽孔中央。接著您可以用螺旋進給軸的方向來退刀，然後換刀。

4.6 螺紋銑削 (循環程式 262 , DIN/ISO : G262 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。
- 2 刀具以程式編輯的預先定位進給速率，移動到開始工作平面。開始工作平面是從螺距的代數符號、銑削方法 (順銑或逆銑)、每一步驟的螺紋數量來產生。
- 3 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。在螺旋接近之前，執行刀具軸的補償動作，以便在程式編輯的開始工作平面開始螺紋的路徑。
- 4 依據螺紋數量參數的設定，刀具以一種螺旋動作、數種偏移動作、或一個持續動作來銑削螺紋。
- 5 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的開始點。
- 6 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二 設定淨空處。

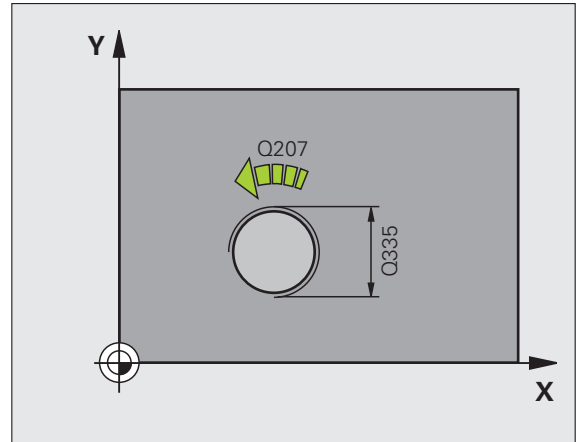

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的代數符號決定加工的方向。您程式編輯螺紋深度 = 0，就不會執行循環程式。

標稱螺紋直徑是以離中央的半圓方式來接近。如果刀具直徑的間距比標稱螺紋直徑小 4 倍，就會執行側邊的預先定位動作。

請注意 TNC 會在接近移動之前在刀具軸向上進行一補償移動。補償移動長度最長為螺距的一半。請確保在鑽孔中有足夠的空間！

如果您改變了螺紋深度，TNC 自動改變螺旋運動的開始點。

**碰撞的危險！**



若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啟) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 標稱螺紋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。代數符號區別了右手及左手螺紋：
 += 右手螺紋
 -= 左手螺紋
 輸入範圍：-99.9999 至 99.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量式):** 工件表面和螺紋牙底之間的距離。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **每步驟螺紋量 Q355:** 刀具移動的螺紋旋轉數量：
 0 = 到達螺紋深度的一個 360° 螺旋線
 1 = 螺紋總長度上的持續螺旋路徑
 >1 = 具有接近與離開的數個螺旋路徑；其間 TNC 以 Q355 乘上間距來偏移刀具。輸入範圍：0 至 99999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當進刀至工件或當從工件退刀時，刀具的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 +1 = 順銑
 -1 = 逆銑
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式):** 工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式):** 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**。

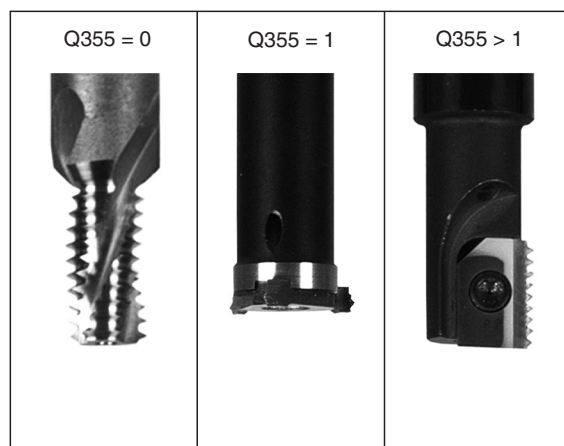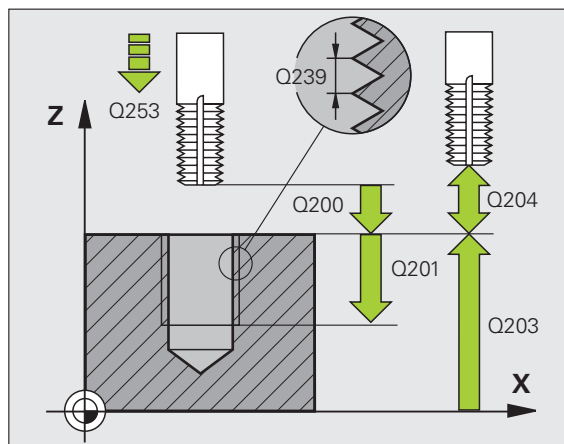

範例：NC 單節

25 CYCL DEF 262 螺紋銑削

Q335=10 ; 標稱直徑

Q239=+1.5 ; 間距

Q201=-20 ; 螺紋深度

Q355=0 ; 每步驟螺紋量

Q253=750 ; 預先定位進給速率

Q351=+1 ; 順銑或逆銑

Q200=2 ; 設定淨空

Q203=+30 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q207=500 ; 銑削進給速率



4.7 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 (循環程式 263 , DIN/ISO : G263 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。

鑽孔裝埋

- 2 刀具以預先定位進給速率移動到鑽孔裝埋深度減去設定淨空，接著以鑽孔裝埋進給速率移動到鑽孔裝埋的深度。
- 3 如果已經輸入側邊的安全淨空，TNC 立即以預先定位進給速率將刀具定位到鑽孔裝埋的深度。
- 4 接著 TNC 取決於可用的空間，依切線方向接近核心直徑，可能從中央依切線方向，或以預先定位移動到側邊，然後依照圓弧路徑。

正面的鑽孔裝埋

- 5 刀具以預先定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 6 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補償正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依圓弧路徑。
- 7 接著刀具以半圓方式移動到鑽孔中央。

螺紋銑削

- 8 TNC 將刀具以程式編輯的預先定位進給速率，移動到螺紋的開始工作平面。開始工作平面是從螺距，以及銑削類型 (順銑或逆銑) 來決定。
- 9 刀具依切線方向，在螺旋路徑上移動到螺紋直徑，並以 360° 螺旋動作來銑削螺紋。
- 10 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的開始點。
- 11 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



編輯程式之前請注意下列事項：

在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的代數符號、鑽孔裝埋的深度、或正面裝埋深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來定義：

1st: 螺紋深度

2nd: 鑽孔裝埋深度

3rd: 正面的深度

如果您程式編輯深度參數為 **0**，TNC 就不會執行該步驟。

如果您希望以刀具正面來鑽孔裝埋，請將鑽孔裝埋深度定義為 **0**。

將螺紋深度的數值程式編輯為比鑽孔裝埋的深度至少小螺距的三分之一。



碰撞的危險！




若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！



循環程式參數

- ▶ **標稱直徑 Q335:** 標稱螺紋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。代數符號區別了右手及左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
 輸入範圍：-99.9999 至 99.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量式):** 工件表面和螺紋牙底之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔裝埋深度 Q356 (增量式):** 刀具點和工件上表面之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當進刀至工件或當從工件退刀時，刀具的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空至側面 Q357 (增量式):** 刀刀與鑽孔壁之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **正面深度 Q358 (增量式):** 刀尖和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **正面鑽孔裝埋偏移 Q359 (增量式):** TNC 將刀具中央從鑽孔中央移動出去的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999

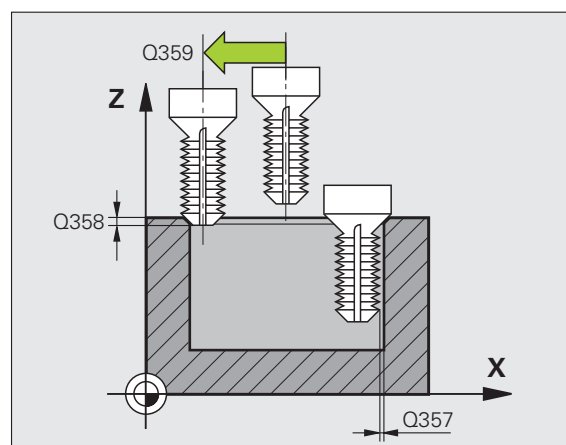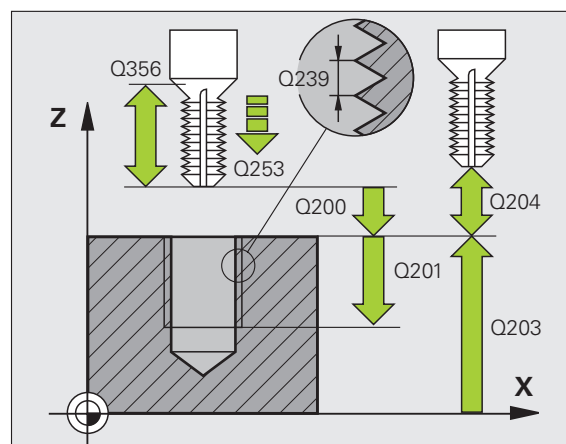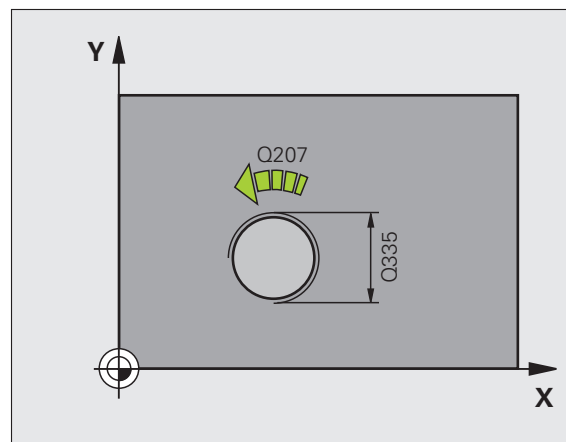

- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254**: 刀具在鑽孔裝埋時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**。

範例：NC 單節

25 CYCL DEF 263 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋
Q335=10 ; 標稱直徑
Q239=+1.5 ; 間距
Q201=-16 ; 螺紋深度
Q356=-20 ; 鑽孔裝埋深度
Q253=750 ; 預先定位進給速率
Q351=+1 ; 順銑或逆銑
Q200=2 ; 設定淨空
Q357=0.2 ; 側面淨空
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移
Q203=+30 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q254=150 ;F 鑽孔裝埋
Q207=500 ; 銑削進給速率



4.8 螺紋鑽孔 / 銑削 (循環程式 264 , DIN/ISO : G264 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。

鑽孔

- 2 刀具以程式編輯的進刀進給速率，鑽孔到第一個進刀深度。
- 3 如果程式編輯了斷屑，刀具會依據輸入的退回數值來退回。如果不做斷屑，刀具會以快速行進移動到設定淨空處，然後以 **FMAX** 前進到第一進刀深度之上輸入的開始位置。
- 4 接著刀具以程式編輯的進給速率前進到下一個螺旋進給。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (2 至 4)，直到到達程式編輯的鑽孔總深度。

正面的鑽孔裝埋

- 6 刀具以預先定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 7 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補償正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 8 接著刀具以半圓方式移動到鑽孔中央。

螺紋銑削

- 9 TNC 將刀具以程式編輯的預先定位進給速率，移動到螺紋的開始工作平面。開始工作平面是從螺距，以及銑削類型 (順銑或逆銑) 來決定。
- 10 刀具依切線方向，在螺旋路徑上移動到螺紋直徑，並以 360° 螺旋動作來銑削螺紋。
- 11 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的開始點。
- 12 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的代數符號、鑽孔裝埋的深度、或正面裝埋深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來定義：

1st: 螺紋深度

2nd: 鑽孔之總深度

3rd: 正面的深度

如果您程式編輯深度參數為 **0**，TNC 就不會執行該步驟。

將螺紋深度的數值程式編輯為比鑽孔的總深度至少小螺距的三分之一。



碰撞的危險！



若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當**輸入正深度**時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至**低於**工件表面之設定淨空處！


循環程式參數



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 標稱螺紋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。代數符號區別了右手及左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
 輸入範圍：-99.9999 至 99.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201 (增量式):** 工件表面和螺紋牙底之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔之總深度 Q356 (增量式):** 工件表面和孔底之間的距離。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當進刀至工件或當從工件退刀時，刀具的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。鑽孔的總深度不一定是進刀深度的整倍數。輸入範圍：0 至 99999.9999。在下列狀況下，TNC 將一次鑽到孔的總深度：
 - 進刀深度等於鑽孔的總深度
 - 進刀深度大於鑽孔的總深度
- ▶ **向上前進停止距離 Q258 (增量式):** 當TNC從孔中退刀之後再次將刀具移動到目前進刀深度時，用於快速移動定位之設定淨空。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **斷屑螺旋進給深度 Q257 (增量式):** TNC 在執行斷屑時的深度。如果輸入 0，就不做斷屑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **斷屑退回速率 Q256 (增量式):** TNC 在斷屑時的退刀值。輸入範圍：0.1000 至 99999.9999

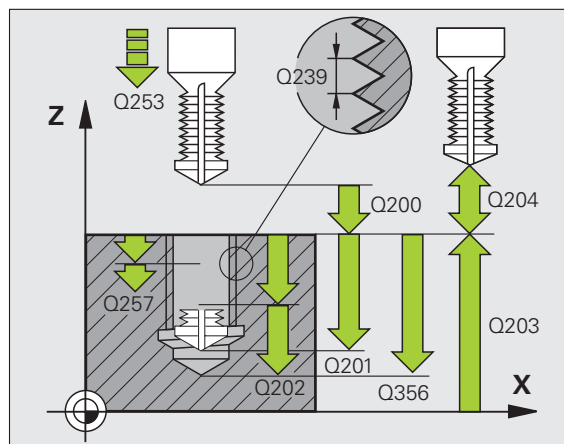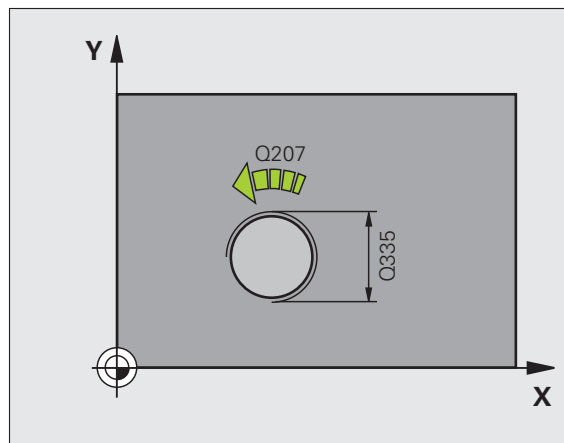

- ▶ **正面深度 Q358 (增量式)** : 刀尖和工件上表面之間的距離 ; 刀具正面的鑽孔裝埋。輸入範圍 - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **正面鑽孔裝埋偏移 Q359 (增量式)** : TNC 將刀具中央從鑽孔中央移動出去的距離。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)** : 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)** : 工件表面的座標。輸入範圍 : -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)** : 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206** : 刀具在鑽孔時的移動速度 , 單位是 mm/min。輸入範圍 : 0 至 99999.999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **銑削進給速率 Q207** : 刀具在銑削時的移動速度 , 單位是 mm/min。輸入範圍 : 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**。

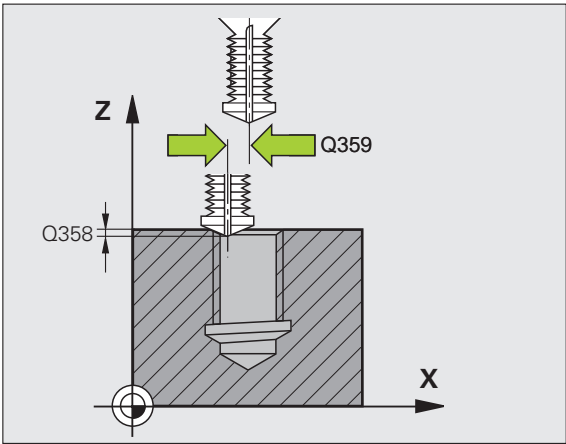

範例 : NC 單節

25 CYCL DEF 264 螺紋鑽孔 / 銑削
Q335=10 ; 標稱直徑
Q239=+1.5 ; 間距
Q201=-16 ; 螺紋深度
Q356=-20 ; 鑽孔之總深度
Q253=750 ; 預先定位進給速率
Q351=+1 ; 順銑或逆銑
Q202=5 ; 進刀深度
Q258=0.2 ; 前進停止距離
Q257=5 ; 斷屑深度
Q256=0.2 ; 斷屑距離
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移
Q200=2 ; 設定淨空
Q203=+30 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q206=150 ; 進刀進給速率
Q207=500 ; 銑削進給速率



4.9 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 (循環程式 265 , DIN/ISO : G265 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。

正面的鑽孔裝埋

- 2 如果鑽孔裝埋是在螺紋銑削之前進行，刀具以鑽孔裝埋的進給速率，移動到正面的裝埋深度。如果鑽孔裝埋是在螺紋銑削之後進行，TNC 會以預先定位的進給速率將刀具移動到鑽孔裝埋的深度。
- 3 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補償正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 4 接著刀具以半圓方式移動到鑽孔中央。

螺紋銑削

- 5 刀具以程式編輯的預先定位進給速率，移動到螺紋的開始工作平面。
- 6 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。
- 7 刀具依持續螺旋向下的路徑移動，直到到達螺紋的深度。
- 8 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的開始點。
- 9 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (鑽孔中心)。

循環程式參數螺紋深度的代數符號或正面的裝埋深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來定義：

1st: 螺紋深度

2nd: 正面的深度

如果您程式編輯深度參數為 **0**，**TNC** 就不會執行該步驟。

如果您改變了螺紋深度，**TNC** 自動改變螺旋運動的開始點。

銑削類型 (逆銑 / 順銑) 是由螺紋 (右手 / 左手) 以及刀具的旋轉方向來決定，因為只能以刀具的方向來加工。



碰撞的危險！




若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 **TNC** 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 標稱螺紋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。代數符號區別了右手及左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
 輸入範圍：-99.9999 至 99.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量式):** 工件表面和螺紋牙底之間的距離。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當進刀至工件或當從工件退刀時，刀具的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **正面深度 Q358 (增量式):** 刀尖和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **正面鑽孔裝埋偏移 Q359 (增量式):** TNC 將刀具中央從鑽孔中央移動出去的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔裝埋 Q360:** 導角的執行
 - 0 = 在螺紋加工前
 - 1 = 在螺紋加工後
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999

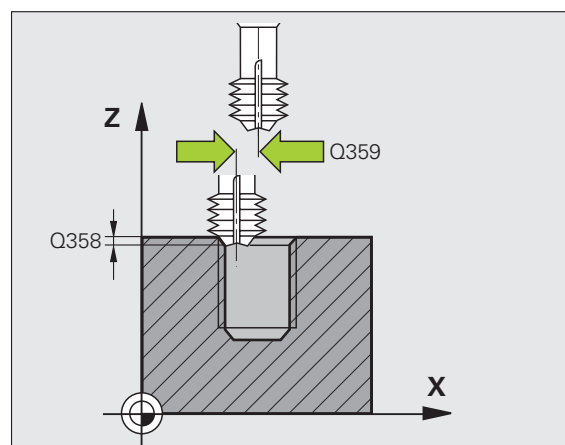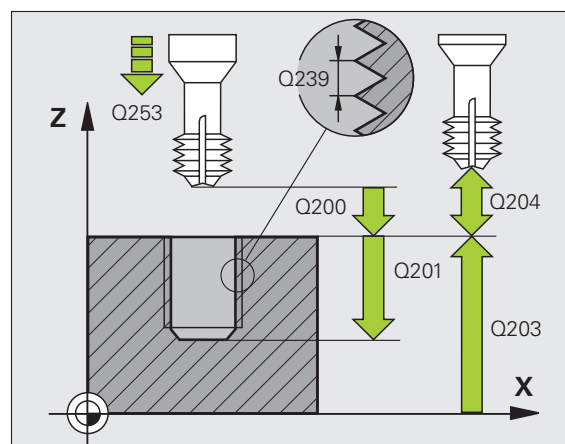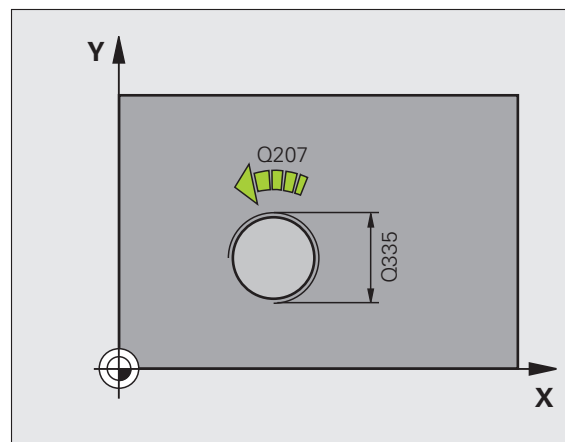

- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254**: 刀具在鑽孔裝埋時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**。

範例：NC 單節

25 CYCL DEF 265 HEL. 螺紋鑽孔 / 銑削
Q335=10 ; 標稱直徑
Q239=+1.5 ; 間距
Q201=-16 ; 螺紋深度
Q253=750 ; 預先定位進給速率
Q358=+0 ; 正面深度
Q359=+0 ; 正面偏移
Q360=0 ; 鑽孔裝埋
Q200=2 ; 設定淨空
Q203=+30 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q254=150 ;F 鑽孔裝埋
Q207=500 ; 銑削進給速率



4.10 外螺紋銑削 (循環程式 267 , DIN/ISO : G267 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速行進 **FMAX** 將主軸內的刀具定位到工件表面上輸入的設定淨空處。

正面的鑽孔裝埋

- 2 TNC 在工作平面的參考軸上，從立柱中央移動到正面鑽孔裝埋的開始點。開始點的位置是由螺紋半徑、刀具半徑與間距來決定。
- 3 刀具以預先定位進給速率，移動到正面的鑽孔裝埋深度。
- 4 TNC 將刀具定位時，沒有從半圓中心補償正面的偏移量，接著以鑽孔裝埋的進給速率依循圓弧路徑。
- 5 接著刀具以半圓方式移動到開始點。

螺紋銑削

- 6 如果正面先前沒有裝埋，TNC 會將刀具定位到開始點。螺紋銑削的開始點 = 正面鑽孔裝埋的開始點。
- 7 刀具以程式編輯的預先定位進給速率，移動到開始工作平面。開始工作平面是從螺距的代數符號、銑削方法 (順銑或逆銑)、每一步驟的螺紋數量來產生。
- 8 接著刀具以螺旋方式，依切線方向接近螺紋直徑。
- 9 依據螺紋數量參數的設定，刀具以一種螺旋動作、數種偏移動作、或一個持續動作來銑削螺紋。
- 10 在此之後，刀具依切線方向離開輪廓，然後回到工作平面的開始點。
- 11 在循環程式的結尾，TNC 以快速移動退刀至設定淨空處；如果程式有設定，則退刀至第二 設定淨空處。

程式編輯時請注意：



在工作平面上以刀徑補償 **R0** 先程式編輯一個定位單節作為開始點 (立柱中心)。

在正面鑽孔裝埋之前需要的偏移量，應提前決定。您必須輸入立柱中心到刀具中心的距離值 (沒有修正過的數值)。

循環程式參數螺紋深度的代數符號或正面的裝埋深度決定了加工的方向。加工方向是以下列順序來定義：

1st: 螺紋深度

2nd: 正面的深度

如果您程式編輯深度參數為 **0**，TNC 就不會執行該步驟。

循環程式參數螺紋深度的代數符號決定加工的方向。



碰撞的危險！




若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 TNC 在當**輸入正深度**時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至**低於**工件表面之設定淨空處！

循環程式參數



- ▶ **標稱直徑 Q335:** 標稱螺紋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **螺紋間距 Q239:** 螺紋的螺距。代數符號區別了右手及左手螺紋：
 - + = 右手螺紋
 - = 左手螺紋
 輸入範圍：-99.9999 至 99.9999
- ▶ **螺紋深度 Q201(增量式):** 工件表面和螺紋牙底之間的距離。
- ▶ **每步驟螺紋量 Q355:** 刀具移動的螺紋旋轉數量：
 - 0 = 到達螺紋深度的一個螺旋線
 - 1 = 螺紋總長度上的持續螺旋路徑
 - >1 = 具有接近與離開的數個螺旋路徑；其間 TNC 以 Q355 乘上間距來偏移刀具。輸入範圍：0 至 99999
- ▶ **預先定位進給速率 Q253:** 當進刀至工件或當從工件退刀時，刀具的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX**、**FAUTO**
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型
 - +1 = 順銑
 - 1 = 逆銑

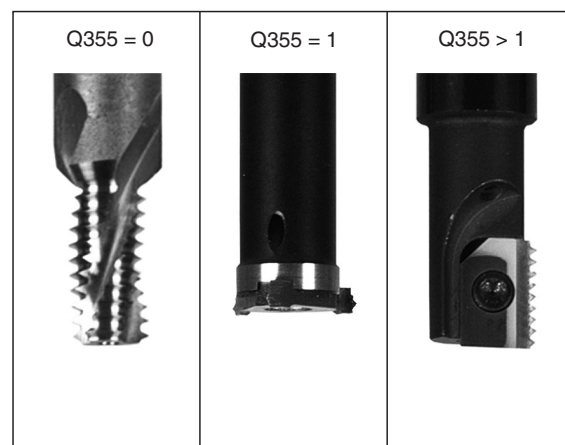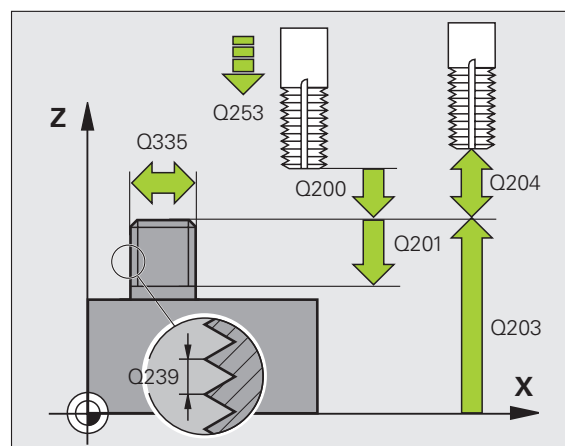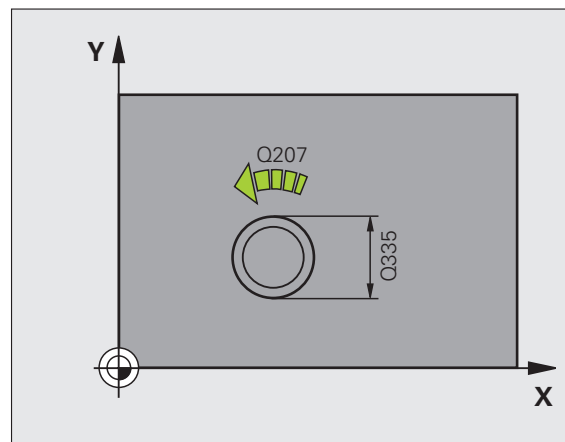

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**：刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **正面深度 Q358 (增量式)**：刀尖和工件上表面之間的距離；刀具正面的鑽孔裝埋。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **正面鑽孔裝埋偏移 Q359 (增量式)**：TNC 將刀具中央從立柱中央移動出去的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**：工件表面的座標。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**：不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔裝埋進給速率 Q254**：刀具在鑽孔裝埋時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**。
- ▶ **銑削進給速率 Q207**：刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**。

範例：NC 單節

25 CYCL DEF 267 外螺紋銑削	
Q335=10	；標稱直徑
Q239=+1.5	；間距
Q201=-20	；螺紋深度
Q355=0	；每步驟螺紋量
Q253=750	；預先定位進給速率
Q351=+1	；順銑或逆銑
Q200=2	；設定淨空
Q358=+0	；正面深度
Q359=+0	；正面偏移
Q203=+30	；表面座標
Q204=50	；第二設定淨空
Q254=150	；F 鑽孔裝埋
Q207=500	；銑削進給速率



4.11 程式編輯範例


範例：螺紋銑削

鑽孔座標儲存在加工點表格 TAB1.PNT 當中，
並由 TNC 使用 **CYCL CALL PAT** 呼叫。

所選擇的刀徑使得所有的加工步驟皆可在測試繪
圖中看出。

程式順序

- 中心定位
- 鑽孔
- 攻牙

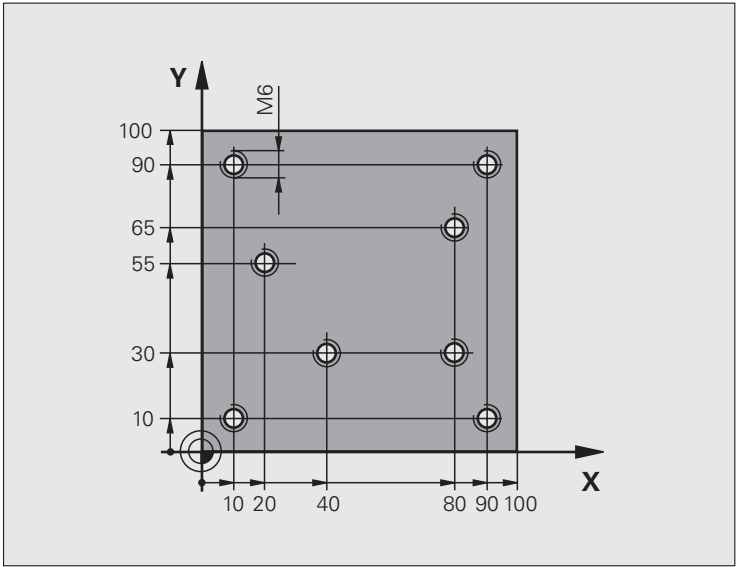


0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	中心鑽孔的刀具呼叫
4 L Z+10 R0 F5000	移動刀具到淨空高度 (輸入 F 的數值)
	TNC 在每個循環程式之後皆定位到淨空高度
5 SEL 圖案 "TAB1"	定義加工點表格
6 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：中心定位
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-2 ; 深度	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q202=2 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 在頂部的停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ; 第二設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q211=0.2 ; 在設定深度處的停留時間	

10 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
	在加工點之間的進給速率：5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	退回刀具，更換刀具
12 TOOL CALL 2 Z S5000	呼叫刀具：鑽頭
13 L Z+10 R0 F5000	移動刀具到淨空高度（輸入 F 的數值）
14 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：鑽孔
Q200=2 ；設定淨空	
Q201=-25 ；深度	
Q206=150 ；啄鑽進給速率	
Q202=5 ；進刀深度	
Q210=0 ；在頂部的停留時間	
Q203=+0 ；表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ；第二設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q211=0.2 ；在設定深度處的停留時間	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
16 L Z+100 R0 FMAX M6	退回刀具，更換刀具
17 TOOL CALL 3 Z S200	刀具呼叫進行攻牙
18 L Z+50 R0 FMAX	移動刀具到淨空高度
19 CYCL DEF 206 新攻牙	攻牙的循環程式定義
Q200=2 ；設定淨空	
Q201=-25 ；螺紋深度	
Q206=150 ；啄鑽進給速率	
Q211=0 ；在設定深度處的停留時間	
Q203=+0 ；表面座標	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
Q204=0 ；第二設定淨空	在此處必須輸入 0，如在加工點表格中定義一樣有效
20 CYCL CALL PAT F5000 M3	連接於加工點表格 TAB1.PNT 之循環程式呼叫
21 L Z+100 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
22 END PGM 1 MM	

加工點表格 TAB1.PNT

TAB1.PNTMM
NRXYZ
0+10+10+0
1+40+30+0
2+90+10+0
3+80+30+0
4+80+65+0
5+90+90+0
6+10+90+0
7+20+55+0
[END]



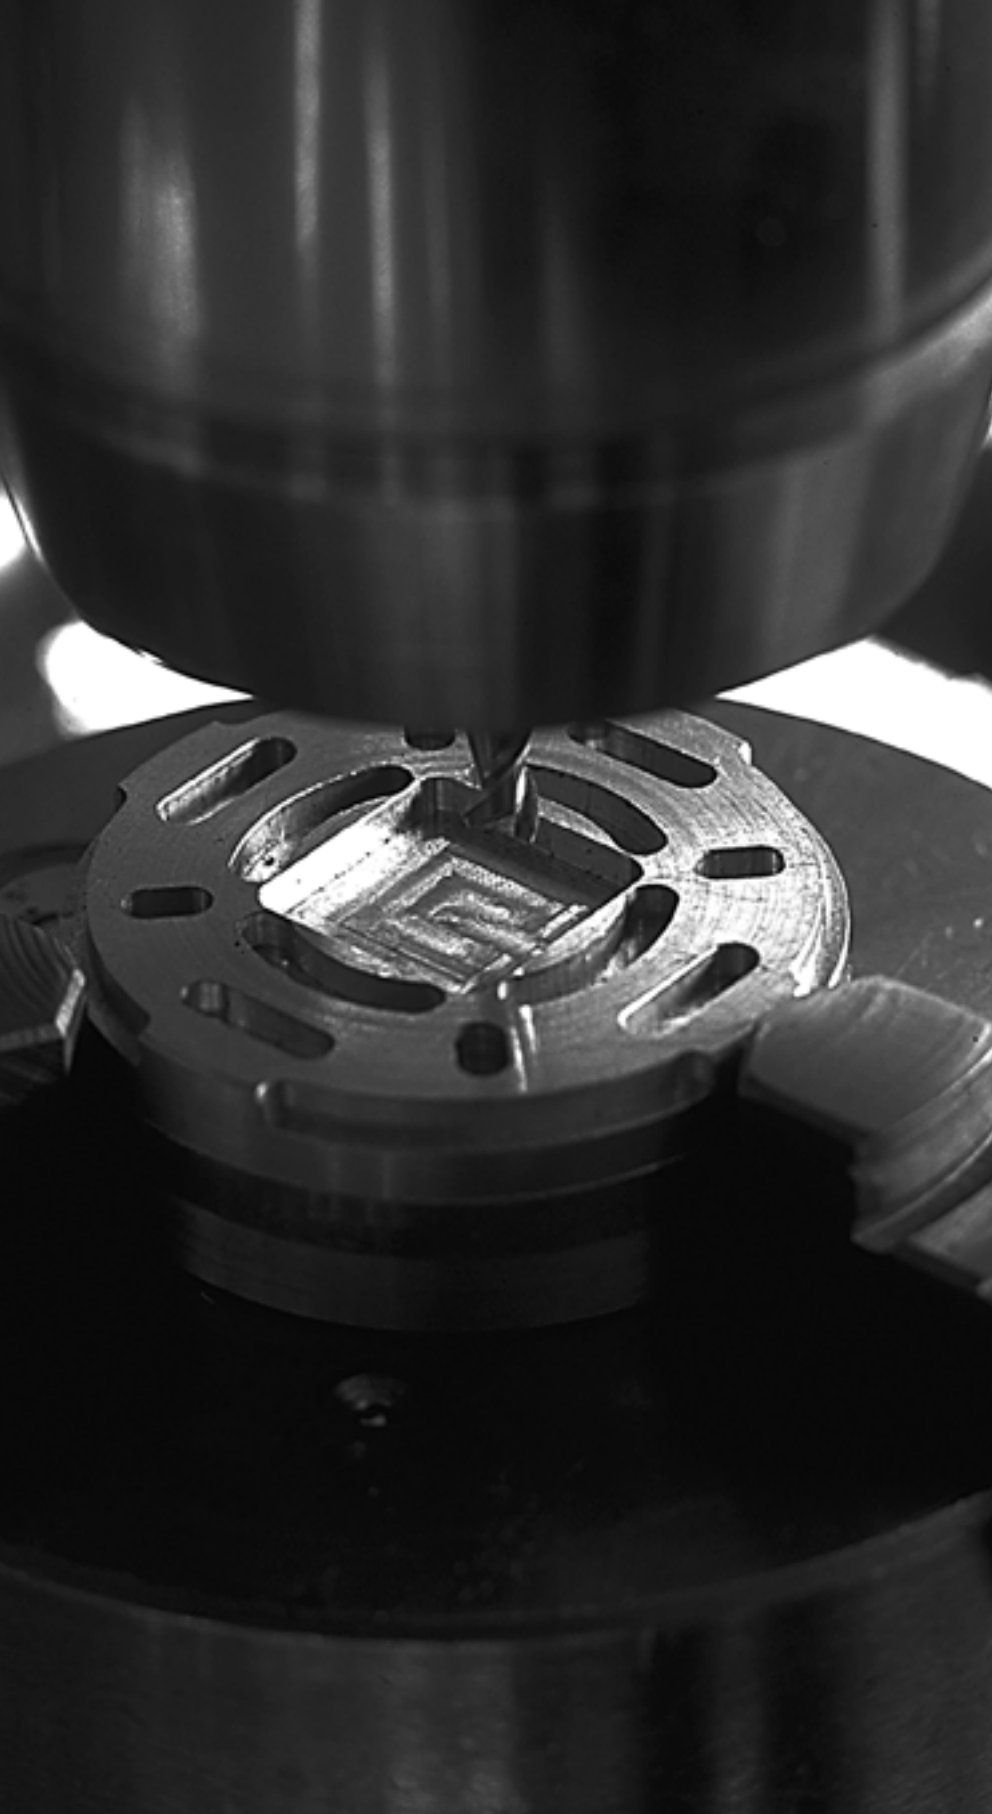

5

固定循環程式：口袋銑削 /
立柱銑削 / 溝槽銑削



5.1 基本原則

概述

TNC 提供 6 種用於加工口袋、立柱和溝槽的循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
251 矩形口袋 選擇加工作業及螺旋進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 127
252 圓形口袋 選擇加工作業及螺旋進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 132
253 溝槽銑削 選擇加工作業及往復進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 136
254 圓形溝槽 選擇加工作業及往復進刀的粗銑 / 精銑的循環程式		頁面 141
256 矩形立柱 使用跨距的粗銑 / 精銑循環程式，若需要多次通過時		頁面 146
257 圓形立柱 使用跨距的粗銑 / 精銑循環程式，若需要多次通過時		頁面 150



5.2 矩形口袋 (循環程式 251 , DIN/ISO : G251 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 251 矩形口袋來完全地加工矩形口袋。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗銑、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑

粗銑

- 1 刀具在口袋中心處進刀到工件，並前進到第一進刀深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 會由內到外粗銑口袋，並考慮到重疊係數 (參數 Q370)，以及精銑預留量 (參數 Q368 及 Q369)。
- 3 在粗銑作業結束時，TNC 由口袋壁面切線地移動刀具離開，然後在目前啄鑽深度之上的設定淨空移動，並以快速行進由該處回到口袋中心。
- 4 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的口袋深度。

精銑

- 5 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了口袋壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進給方式進行。口袋壁面係由切線方向接近。
- 6 然後 TNC 由內到外精銑口袋的底面。口袋底面係由切線方向接近。

程式編輯時請注意：



若使用一間置的刀具表，因為您不能夠定義一進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

預先定位刀具在加工平面上到開始的位置，其半徑補償為 **R0**。請注意參數 **Q367** (口袋位置)。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 **Q204** (第二次設定淨空)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

在循環程式結束時，**TNC** 返回刀具到開始位置。

在一粗銑作業結束時，**TNC** 以快速行進來定位刀具回到口袋中心。刀具在目前啄鑽深度以上的設定淨空處。輸入設定淨空，使得刀具不會因為刀屑而塞住。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。




請記得 **TNC** 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

若您用加工操作 **2** 呼叫循環程式 (只有精銑)，則 **TNC** 以快速行進將位於口袋中央的刀具定位至第一進刀深度。



循環程式參數



- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量式):** 口袋長度, 平行於工作平面的參考軸向。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量式):** 口袋長度, 平行於工作平面的次要軸向。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **轉角半徑 Q220:** 口袋轉角的半徑。如果您在此輸入 0, 則 TNC 會假定轉角半徑等於刀徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量式):** 工作平面的精銑預留量。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **旋轉角度 Q224 (絕對值):** 整個口袋旋轉的角度。旋轉中心為當呼叫循環程式時刀具所在的位置。輸入範圍: -360.0000 至 360.0000
- ▶ **口袋位置 Q367:** 口袋的位置係參考到呼叫循環程式時刀具的位置。
 - 0:** 刀具位置 = 口袋中心
 - 1:** 刀具位置 = 左下角
 - 2:** 刀具位置 = 右下角
 - 3:** 刀具位置 = 右上角
 - 4:** 刀具位置 = 左上角
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 FAUTO、FU、FZ。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1 = 順銑**
 - 1 = 逆銑**

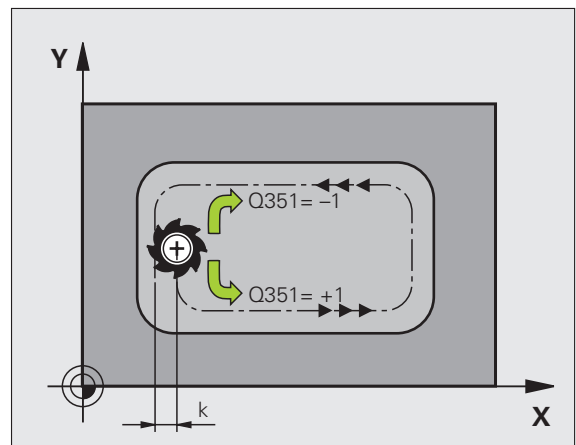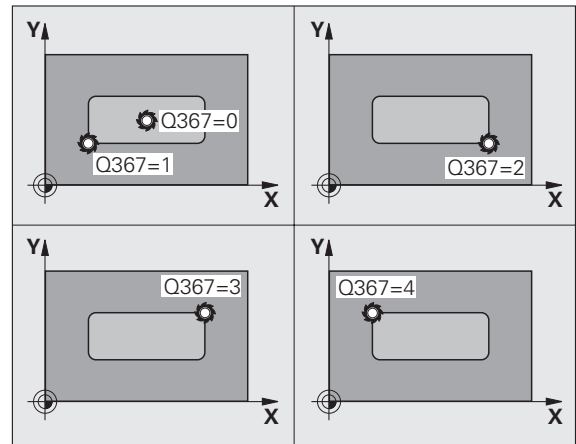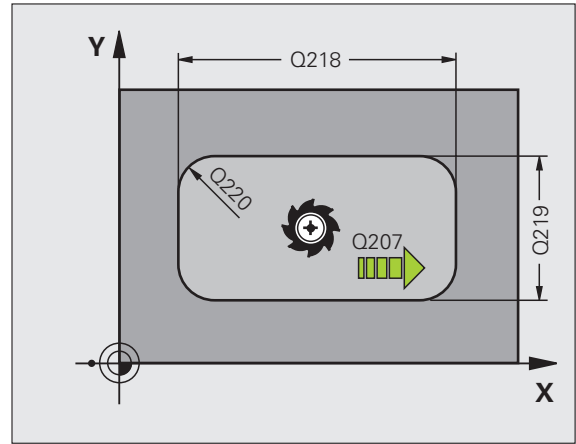

- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和口袋底之間的距離。
輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量式)**: 刀具軸的精銑預留量。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在移動到深度時的行進速率, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **精銑螺旋進給 Q338 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。
Q338=0: 一次螺旋進給完成精銑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的絕對座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999

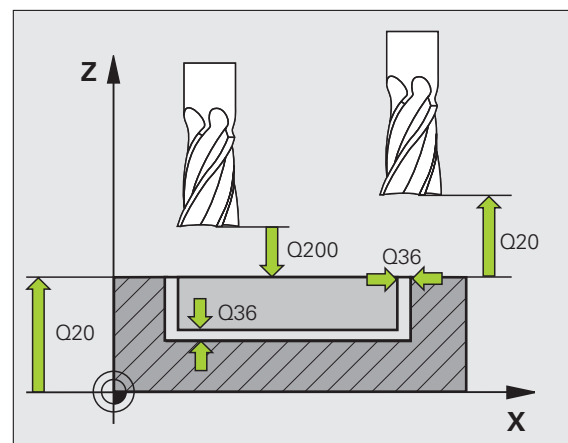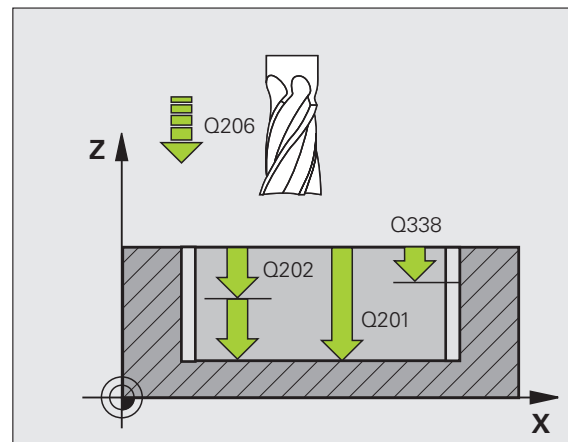

- ▶ **路徑重疊係數** Q370: $Q370 \times \text{刀徑} = \text{跨距係數 } k$ 。輸入範圍：0.1 至 1.9999。
- ▶ **進刀策略** Q366: 進刀策略的類型。
 - 0 = 垂直進刀。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - 1 = 螺旋進刀。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
 - 2 = 往復進刀。在刀具表中，啟動刀具的進刀角度 **ANGLE** 必須定義不為 0。否則 TNC 即產生一錯誤訊息。往復長度根據進刀角度而定。TNC 使用兩次最小值做為刀徑。
- ▶ **精銑進給速率** Q385: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。

範例：NC 單節

8 CYCL DEF 251 矩形口袋	
Q215=0	；加工操作
Q218=80	；第一側面長度
Q219=60	；第二側面長度
Q220=5	；轉角半徑
Q368=0.2	；側面預留量
Q224=+0	；旋轉角度
Q367=0	；口袋位置
Q207=500	；銑削進給速率
Q351=+1	；順銑或逆銑
Q201=-20	；深度
Q202=5	；進刀深度
Q369=0.1	；底面預留量
Q206=150	；進刀進給速率
Q338=5	；精銑螺旋進給
Q200=2	；設定淨空
Q203=+0	；表面座標
Q204=50	；第二設定淨空
Q370=1	；刀具路徑重疊
Q366=1	；進刀
Q385=500	；精銑進給速率
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

5.3 圓形口袋 (循環程式 252 , DIN/ISO : G252 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 252 圓形口袋來完全地加工圓形口袋。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗銑、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑

粗銑

- 1 刀具在口袋中心處進刀到工件，並前進到第一進刀深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 會由內到外粗銑口袋，並考慮到重疊係數 (參數 Q370)，以及精銑預留量 (參數 Q368 及 Q369)。
- 3 在粗銑作業結束時，TNC 由口袋壁面切線地移動刀具離開，然後在目前啄鑽深度之上的設定淨空移動，並以快速行進由該處回到口袋中心。
- 4 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的口袋深度。

精銑

- 5 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了口袋壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進給方式進行。口袋壁面係由切線方向接近。
- 6 然後 TNC 由內到外精銑口袋的底面。口袋底面係由切線方向接近。

程式編輯時請注意：



若使用一閒置的刀具表，因為您不能夠定義一進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

預先定位刀具在加工平面上到開始的位置 (圓心)，其半徑補償為 **R0**。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 **Q204** (第二次設定淨空)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

在循環程式結束時，**TNC** 返回刀具到開始位置。

在一粗銑作業結束時，**TNC** 以快速行進來定位刀具回到口袋中心。刀具在目前啄鑽深度以上的設定淨空處。輸入設定淨空，使得刀具不會因為刀屑而塞住。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。



請記得 **TNC** 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

若您用加工操作 2 呼叫循環程式 (只有精銑)，則 **TNC** 以快速行進將位於口袋中央的刀具定位至第一進刀深度。


循環程式參數



- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作 :
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **圓直徑 Q223:** 精銑後的口袋直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量式):** 工作平面的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1** = 順銑
 - 1** = 逆銑
- ▶ **深度 Q201 (增量式):** 工件表面和口袋底之間的距離。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量式):** 刀具軸的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **精銑螺旋進給 Q338 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。
Q338=0: 一次螺旋進給完成精銑。輸入範圍：0 至 99999.9999

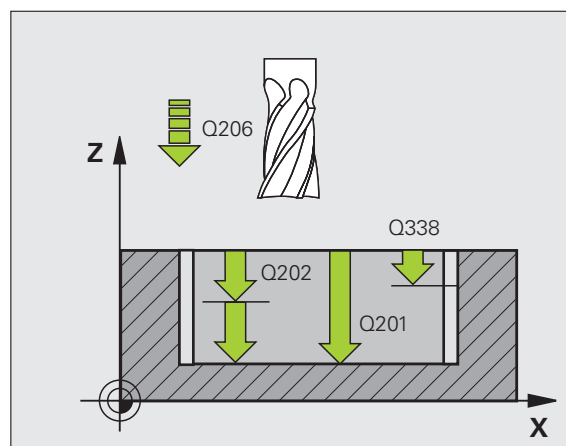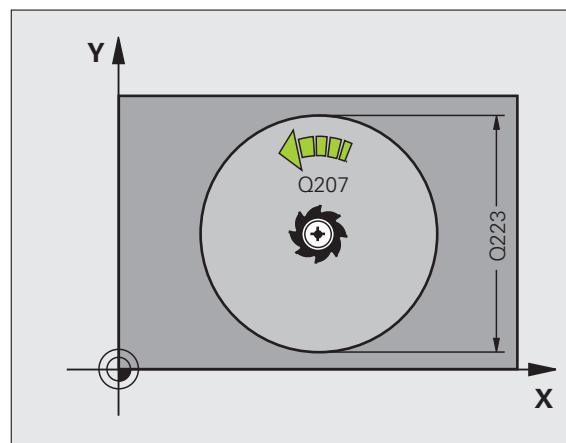

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的絕對座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **路徑重疊係數 Q370: $Q370 \times \text{刀徑} = \text{跨距係數 } k$** 。輸入範圍: 0.1 至 1.9999。
- ▶ **進刀策略 Q366: 進刀策略的類型。**
 - 0 = 垂直進刀。TNC 垂直進刀, 不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - 1 = 螺旋進刀。在刀具表中, 啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
- ▶ **精銑進給速率 Q385: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 FAUTO、FU、FZ。**

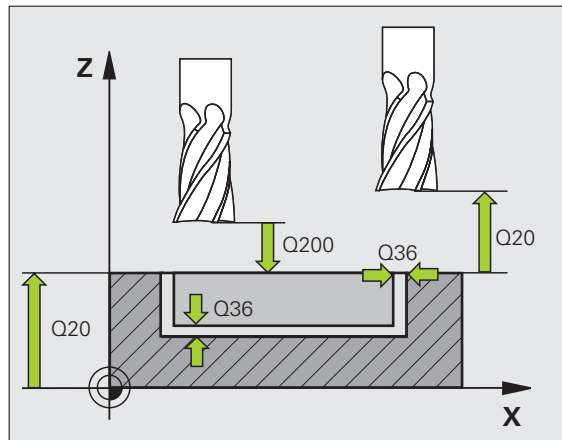

範例: NC 單節

8 CYCL DEF 252 圓形口袋

Q215=0 ; 加工操作

Q223=60 ; 圓形直徑

Q368=0.2 ; 側面預留量

Q207=500 ; 銑削進給速率

Q351=+1 ; 順銑或逆銑

Q201=-20 ; 深度

Q202=5 ; 進刀深度

Q369=0.1 ; 底面預留量

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q338=5 ; 精銑螺旋進給

Q200=2 ; 設定淨空

Q203=+0 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q370=1 ; 刀具路徑重疊

Q366=1 ; 進刀

Q385=500 ; 精銑進給速率

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.4 溝槽銑削 (循環程式 253 , DIN/ISO : G253 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 253 來完整地加工一溝槽。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗銑、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑

粗銑

- 1 由左方溝槽圓弧中心開始，刀具在刀具表中所定義的進刀角度以往復運動方式移動到第一螺旋進給深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 由內到外粗銑掉溝槽，並考慮到精銑預留量 (參數 Q368 和 Q369)。
- 3 此程序會重複執行，直到到達溝槽深度。

精銑

- 4 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了溝槽壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進給方式進行。溝槽側面係由右溝槽弧的切線方向接近。
- 5 然後 TNC 由內到外精銑溝槽的底面。溝槽底面係由切線方向接近。

程式編輯時請注意：



若使用一閒置的刀具表，因為您不能夠定義一進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

預先定位刀具在加工平面上到開始的位置，其半徑補償為 **R0**。請注意參數 Q367 (溝槽位置)。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 Q204 (第二次設定淨空)。

在循環程式結束時，**TNC** 返回刀具到工作平面內的開始點 (溝槽中心)。例外：若您定義溝槽位置不為 0，則 **TNC** 只將刀具軸內的刀具定位至第二次設定淨空處。在這些情況下，總是在循環程式呼叫之後執行程式絕對橫移。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

如果溝槽寬度大於刀具直徑的兩倍，**TNC** 即相對應地由內到外粗銑溝槽。因此您亦能夠使用小刀具來銑削任何的溝槽。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 **TNC** 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！



若您用加工操作 2 呼叫循環程式 (只有精銑)，則 **TNC** 以快速行進將刀具定位至第一進刀深度。




循環程式參數




- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作 :
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **溝槽長度 Q218** (平行於工作平面參考軸的數值): 輸入溝槽的長度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **溝槽寬度 Q219** (平行於工作平面次要軸的數值): 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑, TNC 只會執行粗銑程序 (溝槽銑削)。粗銑的最大溝槽寬度: 刀具直徑的兩倍輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368** (增量式): 工作平面的精銑預留量。
- ▶ **旋轉角度 Q374** (絕對值): 整個溝槽旋轉的角度。旋轉中心為當呼叫循環程式時刀具所在的位置。輸入範圍: -360.000 至 360.000
- ▶ **溝槽位置 (0/1/2/3/4) Q367:** 溝槽的位置係參考到呼叫循環程式時刀具的位置。
 - 0:** 刀具位置 = 溝槽中心
 - 1:** 刀具位置 = 溝槽的左端
 - 2:** 刀具位置 = 左溝槽的圓弧中心
 - 3:** 刀具位置 = 右溝槽的圓弧中心
 - 4:** 刀具位置 = 溝槽的右端
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型:
 - +1** = 順銑
 - 1** = 逆銑

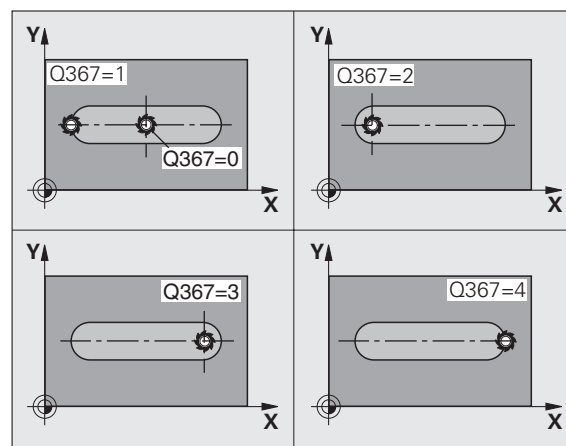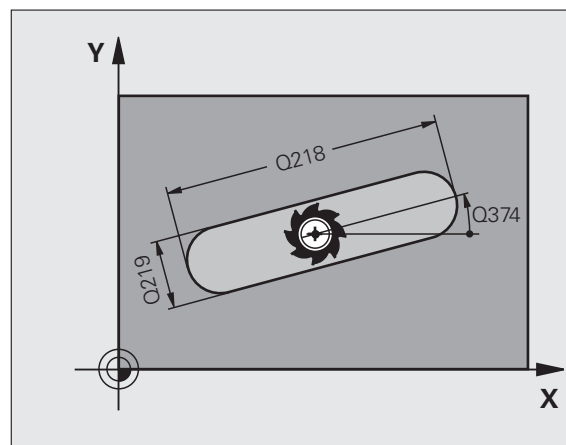

- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和溝槽底之間的距離。
輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量式)**: 刀具軸的精銑預留量。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在移動到深度時的行進速率, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **精銑螺旋進給 Q338 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。
Q338=0: 一次螺旋進給完成精銑。輸入範圍: 0 至 99999.9999

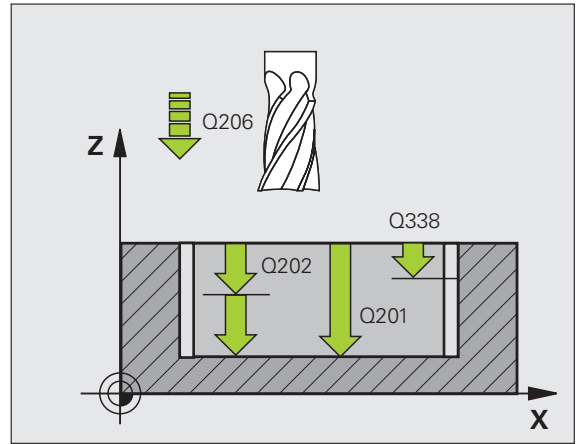

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**：刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**：工件表面的絕對座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**：不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **進刀策略 Q366**: 進刀策略的類型。
 - 0 = 垂直進刀。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中的進刀角度 **ANGLE**。
 - 1 = 螺旋進刀。在刀具表中，啟動刀具的進刀角度 **ANGLE** 必須定義不為 0。否則 TNC 即產生一錯誤訊息。僅有在有足夠空間時才以螺旋路徑進刀。
 - 2 = 往復進刀。在刀具表中，啟動刀具的 **ANGLE** 進刀角度必須定義不為 0。否則 TNC 即顯示一錯誤訊息。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。

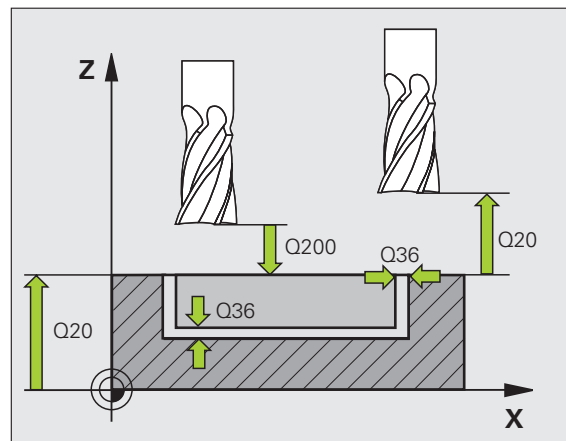

範例：NC 單節

8 CYCL DEF 253 溝槽銑削

Q215=0 ; 加工操作

Q218=80 ; 溝槽長度

Q219=12 ; 溝槽寬度

Q368=0.2 ; 側面預留量

Q374=+0 ; 旋轉角度

Q367=0 ; 溝槽位置

Q207=500 ; 銑削進給速率

Q351=+1 ; 順銑或逆銑

Q201=-20 ; 深度

Q202=5 ; 進刀深度

Q369=0.1 ; 底面預留量

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q338=5 ; 精銑螺旋進給

Q200=2 ; 設定淨空

Q203=+0 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q366=1 ; 進刀

Q385=500 ; 精銑進給速率

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.5 圓形溝槽 (循環程式 254 , DIN/ISO : G254 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 254 來完整地加工一圓形溝槽。根據循環程式的參數，可使用以下的加工方案：

- 完整加工：粗銑、底面精銑、側面精銑
- 只有粗銑
- 僅有底面精銑及側面精銑
- 僅有底面精銑
- 僅有側面精銑

粗銑

- 1 刀具在刀具表中所定義的進刀角度以往復運動方式在溝槽中心移動到第一螺旋進給深度。使用參數 Q366 指定進刀策略。
- 2 TNC 由內到外粗銑掉溝槽，並考慮到精銑預留量 (參數 Q368 和 Q369)。
- 3 此程序會重複執行，直到到達溝槽深度。

精銑

- 4 由於定義了精銑的預留量，TNC 即精銑了溝槽壁面，如果有指定的話則以多重螺旋進給方式進行。溝槽側面係由切線方向接近。
- 5 然後 TNC 由內到外精銑溝槽的底面。溝槽底面係由切線方向接近。

程式編輯時請注意：



若使用一間置的刀具表，因為您不能夠定義一進刀角度，您必須皆要垂直地進刀 (Q366=0)。

預先定位刀具在加工平面上，其半徑補償為 **R0**。適當地定義參數 Q367 (參考溝槽位置)。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 Q204 (第二次設定淨空)。

在循環程式結束時，TNC 返回刀具到工作平面內的開始點 (圓弧中心)。例外：若您定義溝槽位置不為 0，則 TNC 只將刀具軸內的刀具定位至第二次設定淨空處。在這些情況下，總是在循環程式呼叫之後執行程式絕對橫移。

循環程式參數 DEPTH 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 DEPTH = 0，就不會執行循環程式。

如果溝槽寬度大於刀具直徑的兩倍，TNC 即相對應地由內到外粗銑溝槽。因此您亦能夠使用小刀具來銑削任何的溝槽。

如果一起使用循環程式 254 圓形溝槽與循環程式 221 時，即不允許溝槽位置 0。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 TNC 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。



請記得 TNC 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！

若您用加工操作 2 呼叫循環程式 (只有精銑)，則 TNC 以快速行進將刀具定位至第一進刀深度。



循環程式參數




- ▶ **加工操作 (0/1/2) Q215:** 定義加工操作：
 - 0:** 粗銑與精銑
 - 1:** 只有粗銑
 - 2:** 只有精銑
 側面精銑及底面精銑僅在當定義了精銑預留量 (Q368, Q369) 時才會執行。
- ▶ **溝槽寬度 Q219** (平行於工作平面次要軸的數值): 輸入溝槽寬度。如果您輸入的溝槽寬度等於刀具直徑，TNC 只會執行粗銑程序 (溝槽銑削)。粗銑的最大溝槽寬度：刀具直徑的兩倍輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368** (增量式): 工作平面的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **間距圓直徑 Q375:** 輸入間距圓的直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **參考溝槽位置 (0/1/2/3) Q367:** 溝槽的位置係參考到呼叫循環程式時刀具的位置。
 - 0:** 不考慮刀具位置。溝槽位置係由所輸入的間距圓心與開始角度所決定。
 - 1:** 刀具位置 = 左溝槽的圓弧中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
 - 2:** 刀具位置 = 中心線的中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
 - 3:** 刀具位置 = 右溝槽的圓弧中心。開始角度 Q376 參考到此位置。所輸入的間距圓心並未考慮在內。
- ▶ **在第一軸向上的中心 Q216(絕對式):** 在工作平面的參考軸的間距圓中心。**僅在當 Q367 = 0 時有效。**輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q217(絕對式):** 在工作平面的次要軸的間距圓中心。**僅在當 Q367 = 0 時有效。**輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q376** (絕對式): 輸入開始點的極性角度。輸入範圍：-360.000 至 360.000
- ▶ **角度長度 Q248** (增量式): 輸入溝槽的角長度。輸入範圍：0 至 360.000

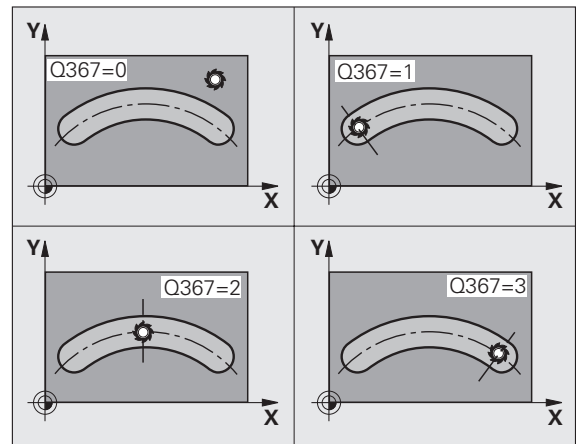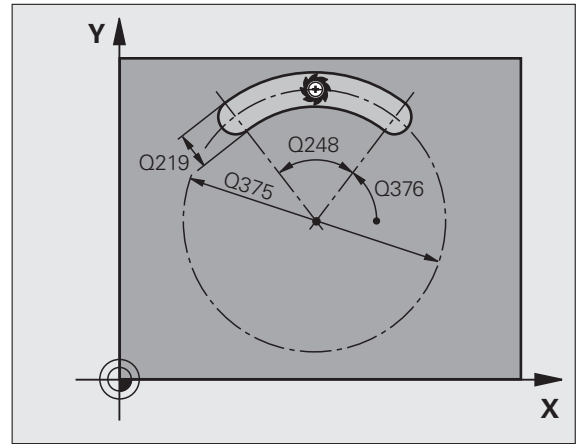

- ▶ **角度增加 Q378 (增量式):** 整個溝槽旋轉的角度。旋轉中心為間距圓的中心處。輸入範圍：-360.000 至 360.000
- ▶ **重覆次數 Q377:** 間距圓上加工操作的次數。輸入範圍：1 至 99999
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
+1 = 順銑
-1 = 逆銑
- ▶ **深度 Q201 (增量式):** 工件表面和溝槽底之間的距離。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **底面精銑預留量 Q369 (增量式):** 刀具軸的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **精銑螺旋進給 Q338 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。
Q338=0: 一次螺旋進給完成精銑。輸入範圍：0 至 99999.9999

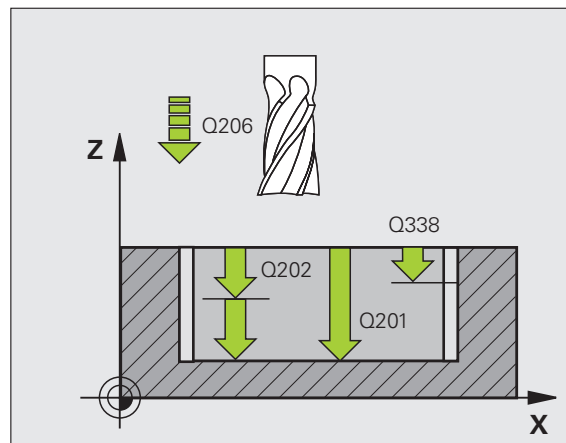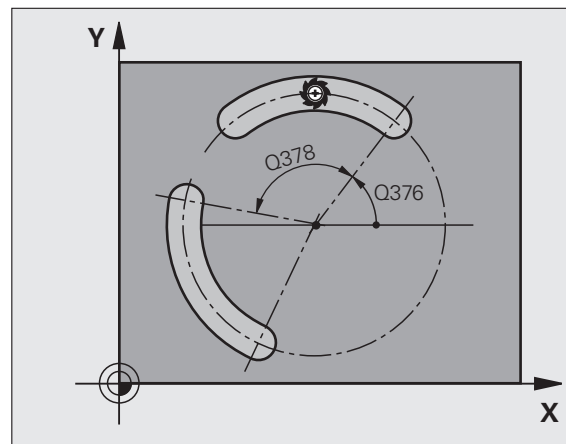

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**：刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**：工件表面的絕對座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**：不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **進刀策略 Q366**: 進刀策略的類型。
 - 0 = 垂直進刀。TNC 垂直進刀，不管在刀具表中定義的進刀角度 **ANGLE**。
 - 1 = 螺旋進刀。在刀具表中，啟動刀具的進刀角度 **ANGLE** 必須定義不為 0。否則 TNC 即產生一錯誤訊息。僅有在有足夠空間時才以螺旋路徑進刀。
 - 2 = 往復進刀。在刀具表中，啟動刀具的進刀角度 **ANGLE** 必須定義不為 0。否則 TNC 即產生一錯誤訊息。只有在圓弧上的移動長度至少為刀具直徑三倍時，TNC 才會往復進刀。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在側面及底面精銑時的行進速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。

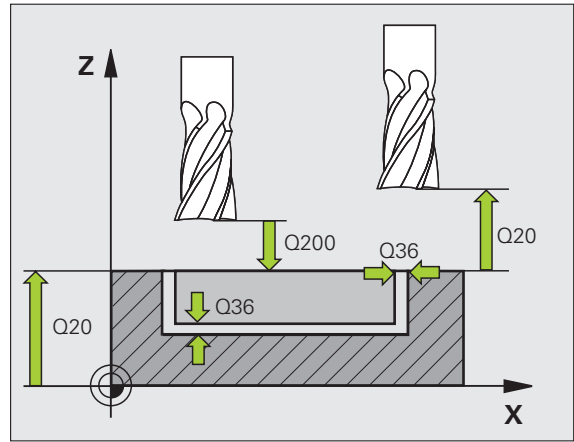**範例：NC 單節****8 CYCL DEF 254 圓形溝槽**

Q215=0 ; 加工操作

Q219=12 ; 溝槽寬度

Q368=0.2 ; 側面預留量

Q375=80 ; 間距圓直徑

Q367=0 ; 參考溝槽位置

Q216=+50 ; 在第一軸向上的中心

Q217=+50 ; 第二軸向上的中心

Q376=+45 ; 開始角度

Q248=90 ; 角度長度

Q378=0 ; 步進角度

Q377=1 ; 運作次數

Q207=500 ; 銑削進給速率

Q351=+1 ; 順銑或逆銑

Q201=-20 ; 深度

Q202=5 ; 進刀深度

Q369=0.1 ; 底面預留量

Q206=150 ; 進刀進給速率

Q338=5 ; 精銑螺旋進給

Q200=2 ; 設定淨空

Q203=+0 ; 表面座標

Q204=50 ; 第二設定淨空

Q366=1 ; 進刀

Q385=500 ; 精銑進給速率


9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

5.6 矩形立柱 (循環程式 256 , DIN/ISO : G256 , 進階程式 編輯功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 256 來加工矩形立柱，若工件外形的尺寸大於最大可能跨距，則 TNC 執行多重跨距直到已經加工至精銑尺寸。

- 1 刀具從循環程式開始位置 (立柱中心) 往正 X 方向移動至立柱加工的開始位置。開始位置位於未加工的立柱右邊 2 mm 處。
- 2 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 **FMAX** 移動到設定淨空處，接著以進刀的進給速率前進到第一個進刀深度。
- 3 接著刀具以半圓上切線方式移動到立柱輪廓並且加工一次旋轉。
- 4 若無法用一次旋轉加工至精銑尺寸，則 TNC 使用目前的係數執行跨距，並加工另一次旋轉。TNC 會將工件外形尺寸、精銑尺寸以及許可的跨距列入考量，此程序會重複執行，直到到達定義的精銑尺寸。
- 5 然後刀具依切線方向離開半圓上的輪廓，然後回到立柱加工的開始點。
- 6 然後 TNC 將刀具進刀至下一個進刀深度，並以此深度對立柱進行加工。
- 7 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的立柱深度。

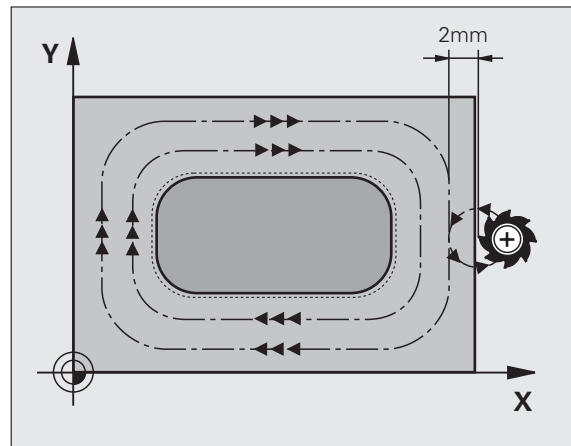

程式編輯時請注意：



預先定位刀具在加工平面上到開始的位置，其半徑補償為 **R0**。請注意參數 **Q367** (立柱位置)。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 **Q204** (第二次設定淨空)。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

在結尾上，**TNC** 將刀具退刀至設定淨空處；或如果程式有設定，則退刀至第二設定淨空處。

**碰撞的危險！**

若已經輸入正深度，則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉)。

請記得 **TNC** 在當輸入正深度時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至低於工件表面之設定淨空處！




在立柱旁邊留下足夠的空間來進行接近動作。最少：刀具直徑 + 2 mm




循環程式參數



- ▶ **第一側面長度 Q218**：立柱長度，平行於加工平面的參考軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件外型側面長度 1 Q424**：立柱外形的長度，平行於工作平面的參考軸。輸入**工件外型側面長度 1**大於**第一側面長度**。若外型尺寸 1 和精銑尺寸 1 之間的差異大於允許的跨距 (刀徑乘上路徑重疊 **Q370**)，則 TNC 執行多重跨距。TNC 總是計算恆定跨距。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q219**：立柱長度，平行於加工平面的次要軸向。輸入**工件外型側面長度 2**大於**第二側面長度**。若外型尺寸 2 和精銑尺寸 2 之間的差異大於允許的跨距 (刀徑乘上路徑重疊 **Q370**)，則 TNC 執行多重跨距。TNC 總是計算恆定跨距。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件外型側面長度 2 Q425**：立柱外形的長度，平行於工作平面的次要軸。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **轉角半徑 Q220**：立柱轉角的半徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量式)**：在加工之後留下工作平面的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **旋轉角度 Q224 (絕對值)**：整個立柱旋轉的角度。旋轉中心為當呼叫循環程式時刀具所在的位置。輸入範圍：-360.000 至 360.000
- ▶ **立柱位置 Q367**：立柱的位置係參考到呼叫循環程式時刀具的位置。
 - 0: 刀具位置 = 立柱中心
 - 1: 刀具位置 = 左下角
 - 2: 刀具位置 = 右下角
 - 3: 刀具位置 = 右上角
 - 4: 刀具位置 = 左上角

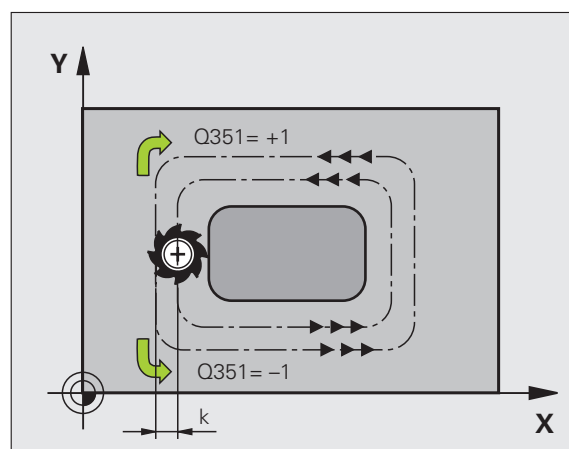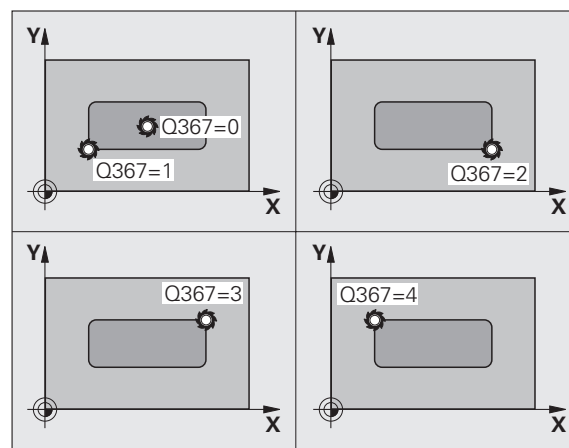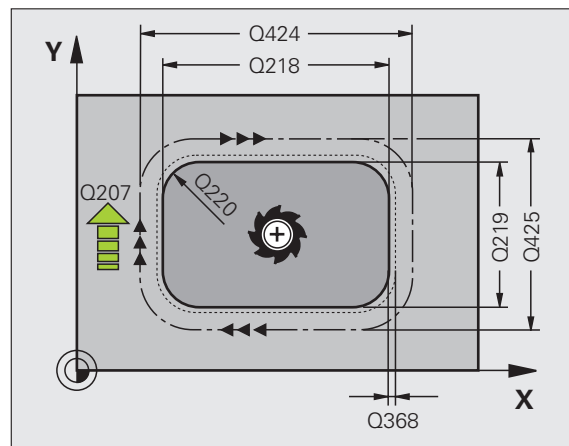

- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO、FU、FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351:** 使用 M3 的銑削操作類型：
+1 = 順銑
-1 = 逆銑
- ▶ **深度 Q201 (增量式):** 工件表面和立柱底之間的距離。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式):** 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具在移動到深度時的行進速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FMAX、FAUTO、FU、FZ**。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式):** 工件表面的絕對座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式):** 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **路徑重疊係數 Q370:** $Q370 \times \text{刀徑} = \text{跨距係數 } k$ 。輸入範圍：0.1 至 1.9999。

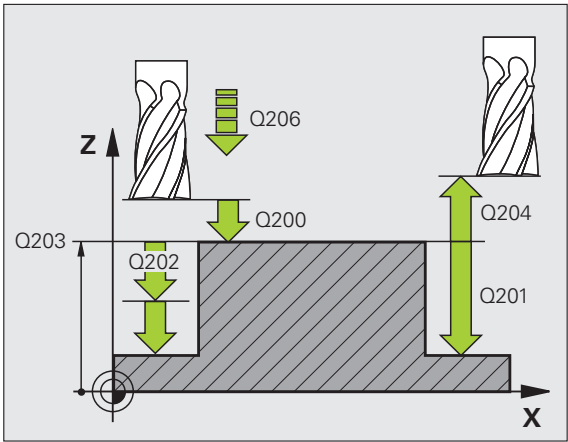

範例：NC 單節

8 CYCL DEF 256 矩形立柱	
Q218=60	；第一側面長度
Q424=74	；工件外型側面 1
Q219=40	；第二側面長度
Q425=60	；工件外型側面 2
Q220=5	；轉角半徑
Q368=0.2	；側面預留量
Q224=+0	；旋轉角度
Q367=0	；立柱位置
Q207=500	；銑削進給速率
Q351=+1	；順銑或逆銑
Q201=-20	；深度
Q202=5	；進刀深度
Q206=150	；進刀進給速率
Q200=2	；設定淨空
Q203=+0	；表面座標
Q204=50	；第二設定淨空
Q370=1	；刀具路徑重疊
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	




5.7 圓形立柱 (循環程式 257 , DIN/ISO : G257 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

使用循環程式 257 來加工圓柱，若工件外形的直徑大於最大可能跨距，則 TNC 執行多重跨距直到已經加工至精銑直徑。

- 1 刀具從循環程式開始位置 (立柱中心) 往正 X 方向移動至立柱加工的開始位置。開始位置位於未加工的立柱右邊 2 mm 處。
- 2 如果刀具位於第二設定淨空處，會以快速移動 FMAX 移動到設定淨空處，接著以進刀的進給速率前進到第一個進刀深度。
- 3 接著刀具以半圓上切線方式移動到立柱輪廓並且加工一次旋轉。
- 4 若無法用一次旋轉加工至精銑直徑，則 TNC 使用目前的係數執行跨距，並加工另一次旋轉。TNC 會將工件外形直徑尺寸、精銑直徑以及許可的跨距列入考量，此程序會重複執行，直到到達定義的精銑直徑。
- 5 然後刀具依切線方向離開半圓上的輪廓，然後回到立柱加工的開始點。
- 6 然後 TNC 將刀具進刀至下一個進刀深度，並以此深度對立柱進行加工。
- 7 此程序會重複執行，直到到達程式編輯的立柱深度。

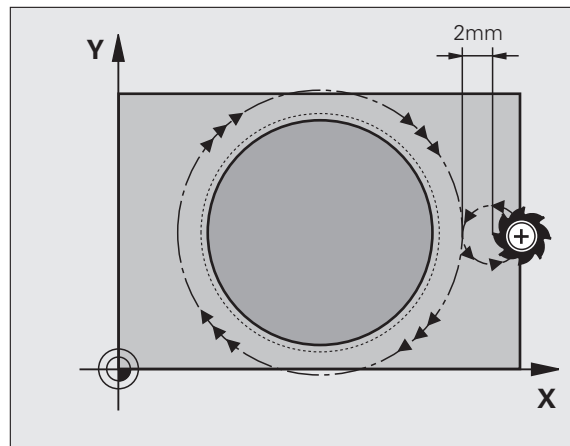

程式編輯時請注意：



預先定位刀具在加工平面上到開始的位置 (立柱中心) , 其半徑補償為 **R0** 。

TNC 自動將刀具在刀具軸上預先定位。請注意參數 **Q204** (第二次設定淨空) 。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0** , 就不會執行循環程式。

在循環程式結束時, **TNC** 返回刀具到開始位置。

在結尾上, **TNC** 將刀具退刀至設定淨空處; 如果程式有設定, 則退刀至第二設定淨空處。

**碰撞的危險 !**

若已經輸入正深度, 則使用機器參數 **displayDepthErr** 定義 **TNC** 是否應該輸出錯誤訊息 (開啓) 或不應該輸出 (關閉) 。

請記得 **TNC** 在當**輸入正深度**時即倒轉預先定位的計算。此代表刀具以快速行進方式在刀具軸向上移動至**低於**工件表面之設定淨空處!



在立柱旁邊留下足夠的空間來進行接近動作。最少: 刀具直徑 + 2 mm




循環程式參數



- ▶ **完成部份直徑 Q223**: 完整加工後的立柱直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **工件外型直徑 Q222**: 工件外型的直徑。輸入的工件外型直徑大於精銑直徑。若工件外型直徑和精銑直徑之間的差異大於允許的跨距 (刀徑乘上路徑重疊 **Q370**)，則 TNC 執行多重跨距。TNC 總是計算恆定跨距。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q368 (增量式)**: 工作平面的精銑預留量。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑 Q351**: 使用 M3 的銑削操作類型：
 - +1** = 順銑
 - 1** = 逆銑

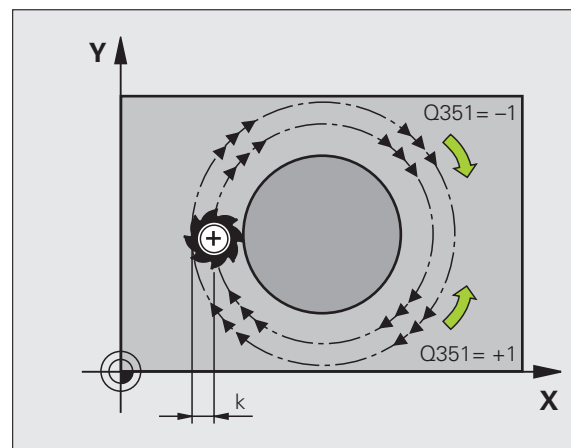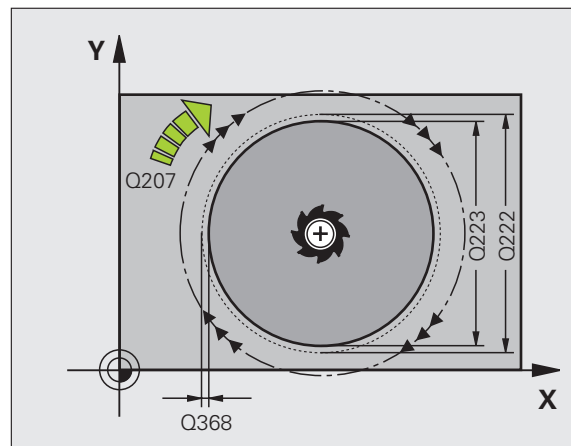

- ▶ **深度 Q201 (增量式)**: 工件表面和立柱底之間的距離。
輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q202 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。請輸入大於 0 的數值。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q206**: 刀具在移動到深度時的行進速率, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.999 ; 另外 **FMAX**、**FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的絕對座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **路徑重疊係數 Q370**: $Q370 \times \text{刀徑} = \text{跨距係數 } k$ 。輸入範圍: 0.1 至 1.9999。

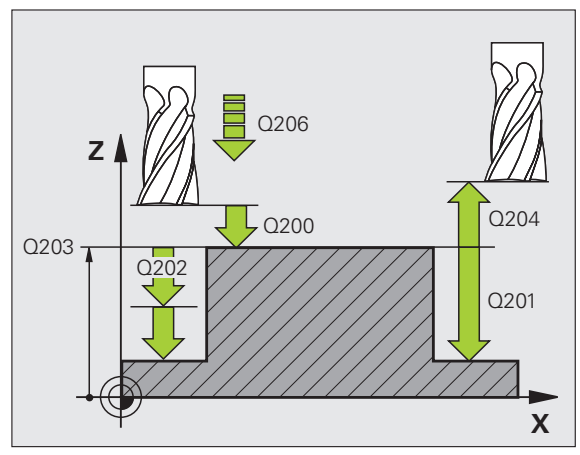


範例：NC 單節

8 CYCL DEF 257 圓柱	
Q223=60	; 完成部份直徑
Q222=60	; 工件外型直徑
Q368=0.2	; 側面預留量
Q207=500	; 銑削進給速率
Q351=+1	; 順銑或逆銑
Q201=-20	; 深度
Q202=5	; 進刀深度
Q206=150	; 進刀進給速率
Q200=2	; 設定淨空
Q203=+0	; 表面座標
Q204=50	; 第二設定淨空
Q370=1	; 刀具路徑重疊
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	



5.8 程式編輯範例


範例：口袋銑削、立柱銑削、溝槽銑削

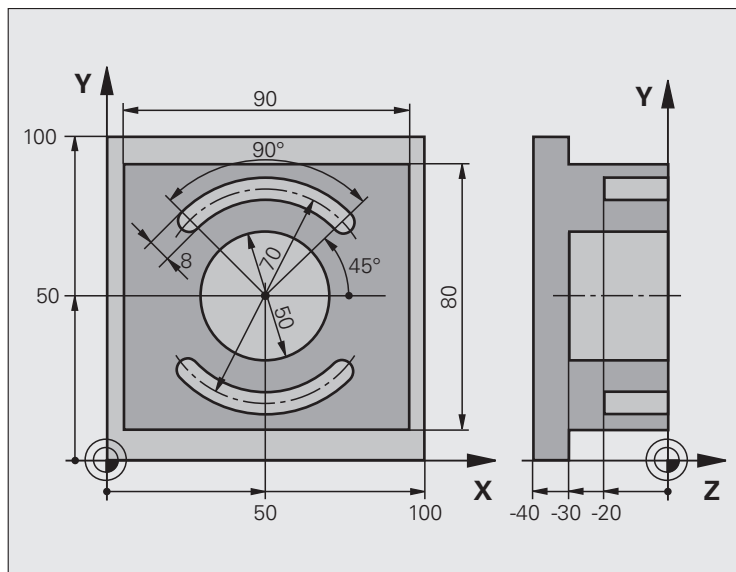

0 BEGIN PGM C210 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	呼叫粗銑 / 精銑的刀具
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具

5 CYCL DEF 256 矩形立柱	定義輪廓外圍的加工循環程式
Q218=90 ; 第一側面長度	
Q424=100 ; 工件外型側面 1	
Q219=80 ; 第二側面長度	
Q425=100 ; 工件外型側面 2	
Q220=0 ; 轉角半徑	
Q368=0 ; 側面預留量	
Q224=0 ; 旋轉位置	
Q367=0 ; 立柱位置	
Q207=250 ; 銑削進給速率	
Q351=+1 ; 順銑或逆銑	
Q201=-30 ; 深度	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=20 ; 第二設定淨空	
Q370=1 ; 刀具路徑重疊	
6 L X+50 Y+50 R0 M3 M99	呼叫輪廓外圍的加工循環程式
7 CYCL DEF 252 圓形口袋	定義圓形口袋銑削的循環程式
Q215=0 ; 加工操作	
Q223=50 ; 圓形直徑	
Q368=0.2 ; 側面預留量	
Q207=500 ; 銑削進給速率	
Q351=+1 ; 順銑或逆銑	
Q201=-30 ; 深度	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q369=0.1 ; 底面預留量	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q338=5 ; 精銑螺旋進給	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二設定淨空	
Q370=1 ; 刀具路徑重疊	
Q366=1 ; 進刀	
Q385=750 ; 精銑進給速率	
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	呼叫圓形口袋銑削的循環程式
9 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀

10 TOLL CALL 2 Z S5000	呼叫溝槽銑削刀具
11 CYCL DEF 254 圓形溝槽	定義溝槽循環程式
Q215=0 ; 加工操作	
Q219=8 ; 溝槽寬度	
Q368=0.2 ; 側面預留量	
Q375=70 ; 間距圓直徑	
Q367=0 ; 參考溝槽位置	不需要在 X/Y 上的預先定位
Q216=+50 ; 在第一軸向上的中心	
Q217=+50 ; 第二軸向上的中心	
Q376=+45 ; 開始角度	
Q248=90 ; 角度長度	
Q378=180 ; 步進角度	第二溝槽的開始點
Q377=2 ; 運作次數	
Q207=500 ; 銑削進給速率	
Q351=+1 ; 順銑或逆銑	
Q201=-20 ; 深度	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q369=0.1 ; 底面預留量	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q338=5 ; 精銑螺旋進給	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=50 ; 第二設定淨空	
Q366=1 ; 進刀	
12 CYCL CALL FMAX M3	呼叫溝槽循環程式
13 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
14 END PGM C210 MM	

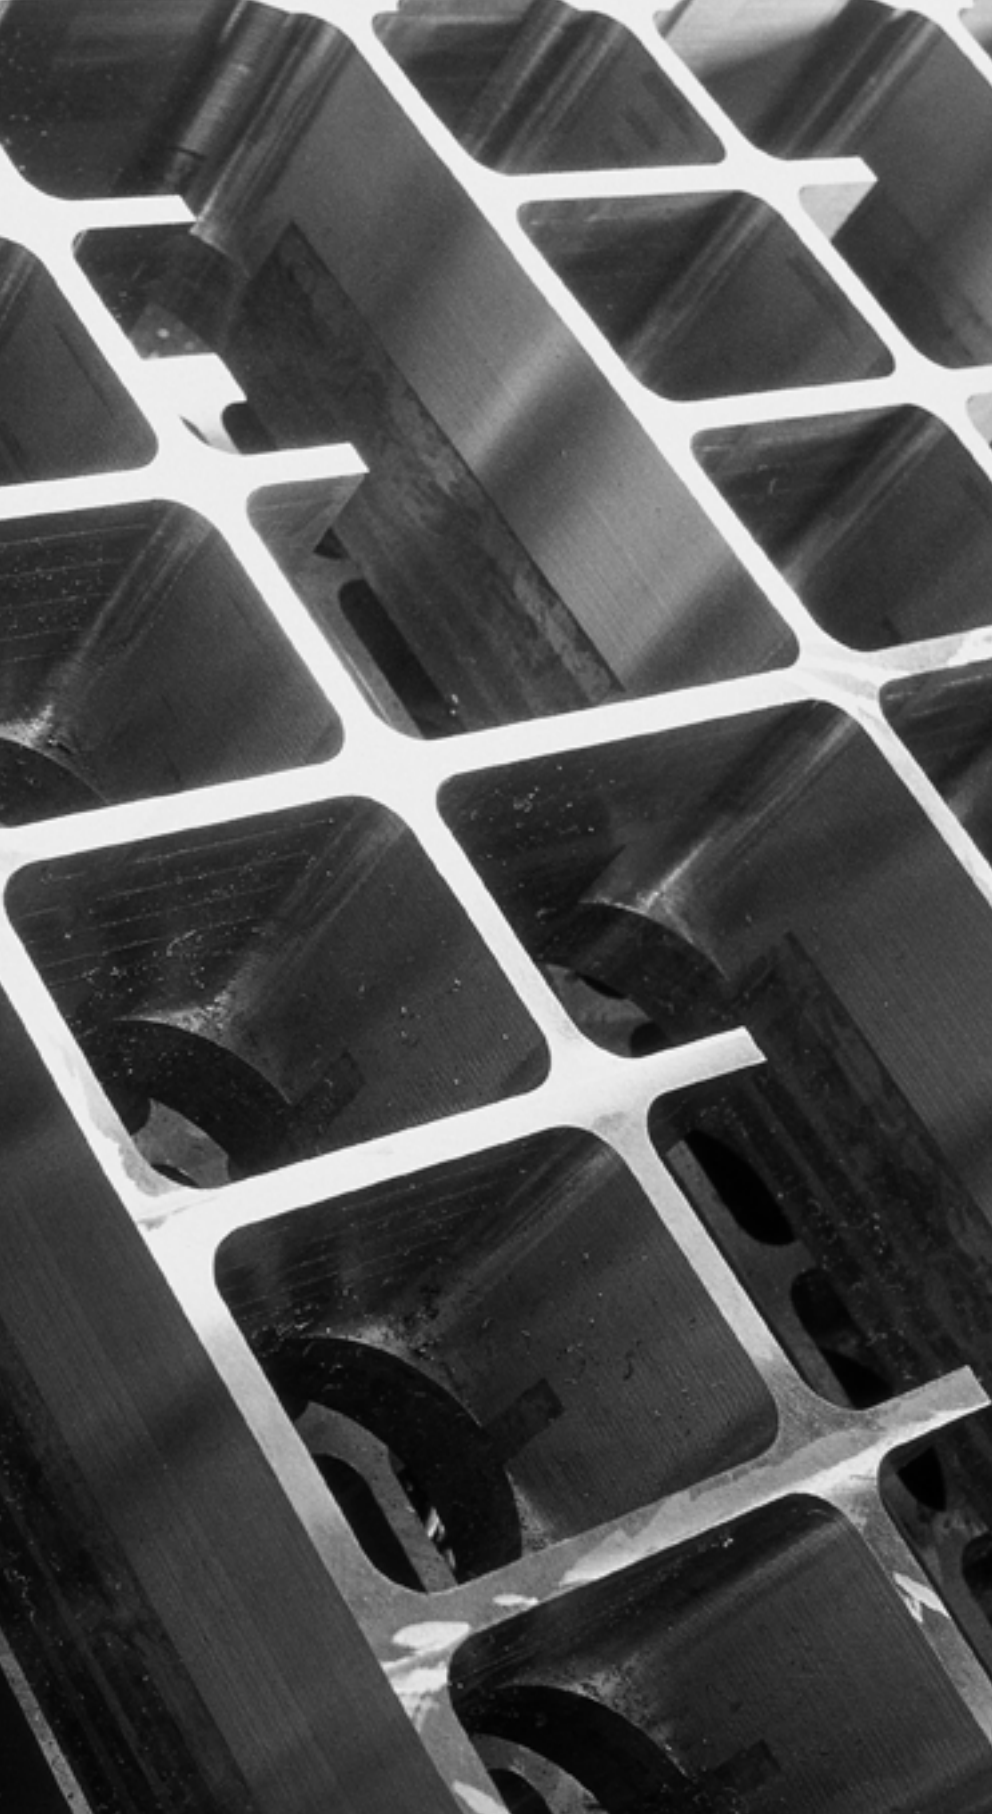

6

固定循環程式：圖案
定義



6.1 基本原則

概述

TNC 直接提供了兩種加工點圖案的循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
220 圓形圖案		頁面 159
221 線形圖案		頁面 162

您可以把循環程式 220、循環程式 221 與下列固定循環程式相結合：



如果您要加工不規則的點圖案，請使用 **CYCL CALL PAT** (請參閱 "加工點表格" 在第 52 頁上) 來建立點表格。

使用 **PATTERN DEF** 功能 (請參閱 "圖案定義 PATTERN DEF" 在第 44 頁上) 可獲得更多規則點圖案。

- 循環程式 200 鑽孔
- 循環程式 201 鉸孔
- 循環程式 202 搪孔
- 循環程式 203 萬能鑽孔
- 循環程式 204 反向搪孔
- 循環程式 205 萬能啄鑽
- 循環程式 206 使用浮動絲攻筒夾的新攻牙
- 循環程式 207 不使用浮動絲攻筒夾的新剛性攻牙
- 循環程式 208 搪孔銑削
- 循環程式 209 斷屑攻牙
- 循環程式 240 中心定位
- 循環程式 251 矩形口袋
- 循環程式 252 圓形口袋銑削
- 循環程式 253 溝槽銑削
- 循環程式 254 圓形溝槽 (僅可結合於循環程式 221)
- 循環程式 256 矩形立柱
- 循環程式 257 圓柱
- 循環程式 262 螺紋銑削
- 循環程式 263 螺紋銑削 / 鑽孔裝埋
- 循環程式 264 螺紋鑽孔 / 銑削
- 循環程式 265 螺旋螺紋鑽孔 / 銑削
- 循環程式 267 外部螺紋銑削



6.2 圓形圖案 (循環程式 220 , DIN/ISO : G220 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速移動，將刀具從目前位置移動到第一項加工操作的開始點。

操作順序：

- 移動到第二設定淨空處 (刀具軸)。
 - 以主軸接近開始點。
 - 移動到工件表面之上的設定淨空處 (主軸)。
- 2 TNC 從這個位置執行最後定義的固定循環程式。
 - 3 然後刀具在一直線或圓弧上接近到下一個加工操作的開始點。刀具停止在設定淨空 (或第二設定淨空)。
 - 4 這些程序 (1 至 3) 會重複執行，直到所有的加工操作都執行完成。

程式編輯時請注意：




循環程式 220 是 DEF 後即生效，亦即循環程式 220 會自動呼叫最後定義的固定循環程式。

如果您將循環程式 220 結合固定循環程式 200 至 209 以及 251 至 267 之中的一個循環程式，您在循環程式 220 內定義的設定淨空、工件表面以及第二設定淨空，會對選定的固定循環程式生效。


循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q216(絕對式):** 在工作平面的參考軸的間距圓中心。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q217(絕對式):** 在工作平面的次要軸的間距圓中心。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **間距圓直徑 Q244:** 間距圓的直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q245 (絕對式):** 工作平面參考軸與間距圓上第一個加工操作開始點之間的角度。輸入範圍-360.000 至 360.000
- ▶ **停止角度 Q246 (絕對式):** 工作平面參考軸與間距圓 (不適用於完整的圓) 上最後一個加工操作開始點之間的角度。請勿輸入相同的停止角度與開始角數值。如果輸入的停止角度大於開始角度，會以逆時針方向加工；否則會以順時針方向加工。輸入範圍-360.000 至 360.000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式):** 兩個加工操作在間距圓上之間的角度。如果您輸入 0 的步進角度，TNC 會以開始角度與停止角度，還有圖案重複數來計算步進角度。如果您輸入的值不是 0，TNC 就不會考慮停止角度。步進角度的符號決定了加工的方向 (- = 順時針)。輸入範圍-360.000 至 360.000
- ▶ **重覆次數 Q241:** 間距圓上加工操作的次數。輸入範圍：1 至 99999

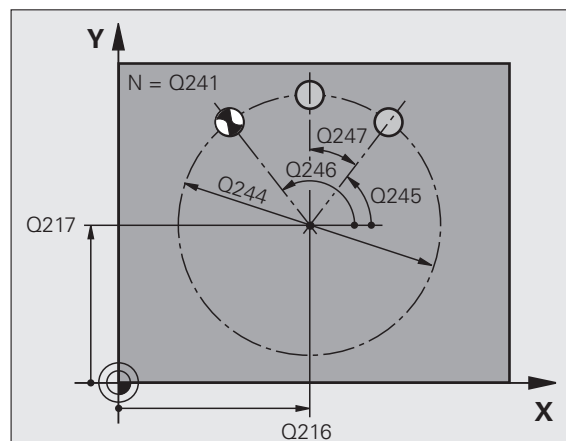

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)** : 刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)** : 工件表面的座標。輸入範圍 : -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)** : 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **移動至淨空高度 Q301**: 定義刀具在加工程序之間如何移動。
 - 0** : 在操作之間移動到設定淨空。
 - 1** : 移動到加工操作之間的第二設定淨空。
- ▶ **行進類型 ? Line=0/Arc=1 Q365**: 刀具要在加工操作之間移動的路徑功能之定義。
 - 0**: 在操作之間於一直線上移動
 - 1**: 在操作之間於一間距圓上移動

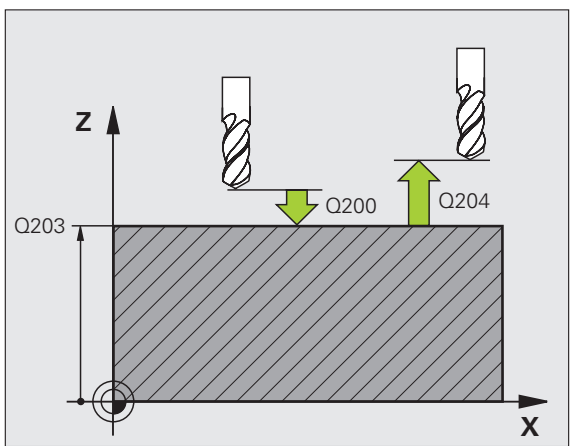

範例 : NC 單節

53 CYCLE DEF 220 極性圖案
Q216=+50 ; 在第一軸向上的中心
Q217=+50 ; 在第二軸向上的中心
Q244=80 ; 間距圓直徑
Q245=+0 ; 開始角度
Q246=+360 ; 停止角度
Q247=+0 ; 步進角度
Q241=8 ; 運作次數
Q200=2 ; 設定淨空
Q203=+30 ; 表面座標
Q204=50 ; 第二設定淨空
Q301=1 ; 移動至淨空
Q365=0 ; 行進類型



6.3 直線圖案 (循環程式 221 , DIN/ISO : G221 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

1 TNC 自動將刀具從目前位置移動到第一項加工操作的開始點。

操作順序：

- 移動到第二設定淨空處 (刀具軸)。
 - 以主軸接近開始點。
 - 移動到工件表面之上的設定淨空處 (主軸)。
- 2 TNC 從這個位置執行最後定義的固定循環程式。
 - 3 刀具在設定淨空 (或第二設定淨空) , 沿參考軸的正向接近到下一個加工操作的開始點。
 - 4 這些程序 (1 至 3) 會重複執行, 直到第一行所有的加工操作都執行完成。刀具位於第一行最後一點之上。
 - 5 TNC 接著將刀具移動到第二行的最後一點, 執行加工操作。
 - 6 刀具從這個位置, 沿著參考軸的負向接近到下一個加工操作的開始點。
 - 7 這個程序 (6) 會重複執行, 直到第二行所有的加工操作都執行完成。
 - 8 接著刀具移動到下一行的開始點。
 - 9 所有後續行都以往復的動作處理。


程式編輯時請注意：



循環程式 221 是 DEF 後即生效, 亦即循環程式 221 會自動呼叫最後定義的固定循環程式。

如果您將循環程式 221 結合套裝循環程式 200 至 209 以及 251 至 267 之中的一個循環程式, 您在循環程式 221 內定義的設定淨空、工件表面以及第二設定淨空, 會對選定的套裝循環程式生效。



如果一起使用循環程式 254 圓形溝槽與循環程式 221 時, 即不允許溝槽位置 0。

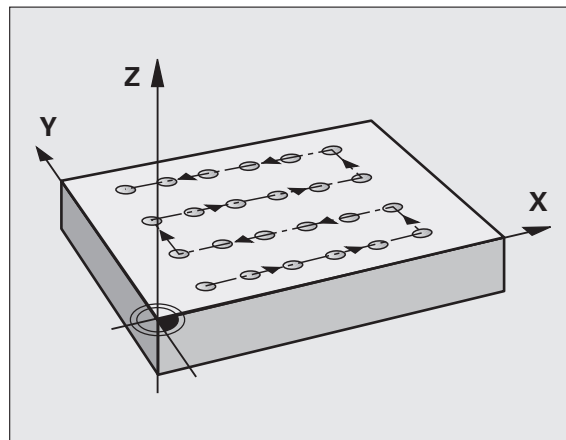

循環程式參數



- ▶ **第一軸上開始點 Q225 (絕對式)**: 工作平面的參考軸的開始點座標。
- ▶ **第二軸上開始點 Q226 (絕對式)**: 工作平面的次要軸的開始點座標。
- ▶ **在第一軸向上的間隔 Q237 (增量式)**: 行內各點間之間隔。
- ▶ **在第二軸向上的間隔 Q238 (增量式)**: 各行間之間隔。
- ▶ **欄的次數 Q242**: 行內加工操作的次數。
- ▶ **行的數量 Q243**: 通道的數量。
- ▶ **旋轉位置 Q224 (絕對式)**: 整個圖案旋轉的角度。旋轉的中心就是開始點。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式)**: 刀尖與工件表面之間的距離
- ▶ **工件表面座標 Q203 (絕對式)**: 工件表面的座標。
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式)**: 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標
- ▶ **移動至淨空高度 Q301**: 定義刀具在加工程序之間如何移動。
 - 0**: 在操作之間移動到設定淨空。
 - 1**: 移動到加工操作之間的第二設定淨空。

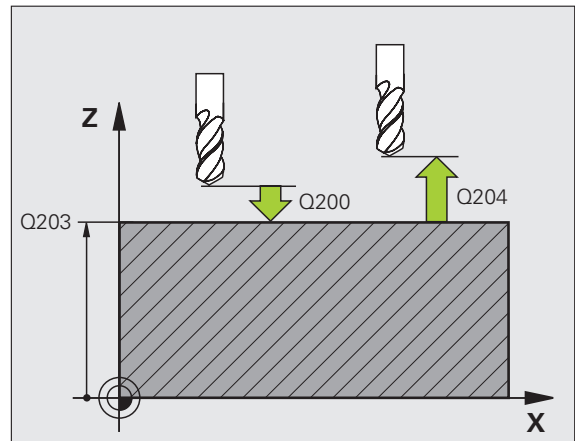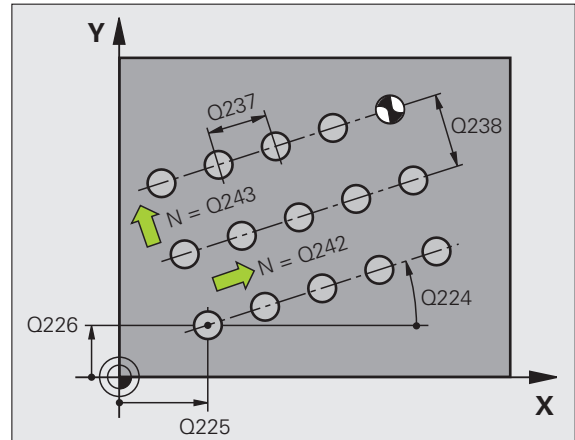

範例：NC 單節

54 CYCL DEF 221 笛卡兒圖案

Q225=+15 ; 第一軸上開始點

Q226=+15 ; 第二軸上開始點

Q237=+10 ; 第一軸內間隔

Q238=+8 ; 第二軸內間隔

Q242=6 ; 欄的次數

Q243=4 ; 行的數量

Q224=+15 ; 旋轉位置

Q200=2 ; 設定淨空

Q203=+30 ; 表面座標


Q204=50 ; 第二設定淨空

Q301=1 ; 移動至淨空



6.4 程式編輯範例


範例：圓孔圖案

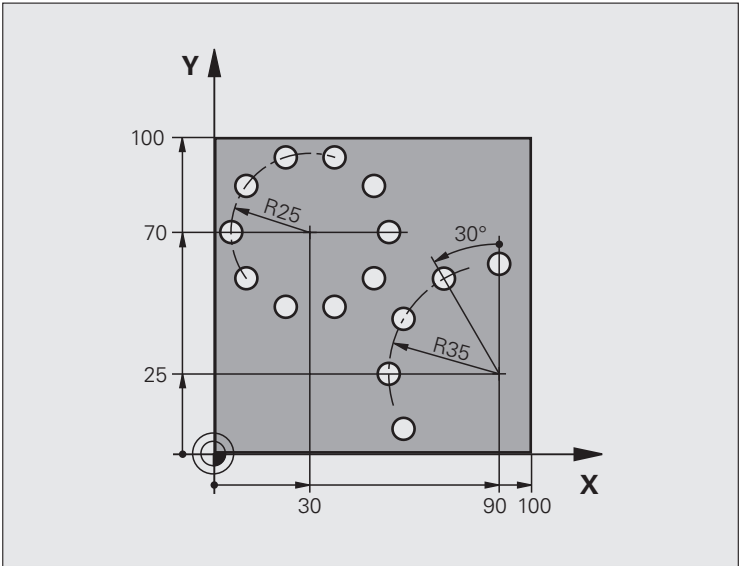

0 BEGIN PGM PATTERN MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 Y+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX M3	退回刀具
5 CYCL DEF 200 鑽孔	循環程式定義：鑽孔
Q200=2 ; 設定淨空	
Q201=-15 ; 深度	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q202=4 ; 進刀深度	
Q210=0 ; 停留時間	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=0 ; 第二設定淨空	
Q211=0.25 ; 在設定深度處的停留時間	



6 CYCLE DEF 220 極性圖案	定義圓形圖案 1 的循環程式；自動呼叫循環程式 200。
Q216=+30 ; 在第一軸向上的中心	在循環程式 220 內定義的 Q200、Q203 與 Q204 會生效。
Q217=+70 ; 在第二軸向上的中心	
Q244=50 ; 間距圓直徑	
Q245=+0 ; 開始角度	
Q246=+360; 停止角度	
Q247=+0 ; 步進角度	
Q241=10 ; 數量	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=100 ; 第二設定淨空	
Q301=1 ; 移動至淨空	
Q365=0 ; 行進類型	
7 CYCLE DEF 220 極性圖案	定義圓形圖案 2 的循環程式；自動呼叫循環程式 200。
Q216=+90 ; 在第一軸向上的中心	Q200、Q203 與 Q204 會生效，如同循環程式 220 內所定義。
Q217=+25 ; 在第二軸向上的中心	
Q244=70 ; 間距圓直徑	
Q245=+90 ; 開始角度	
Q246=+360; 停止角度	
Q247=30 ; 步進角度	
Q241=5 ; 數量	
Q200=2 ; 設定淨空	
Q203=+0 ; 表面座標	
Q204=100 ; 第二設定淨空	
Q301=1 ; 移動至淨空	
Q365=0 ; 行進類型	
8 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
9 END PGM PATTERN MM	

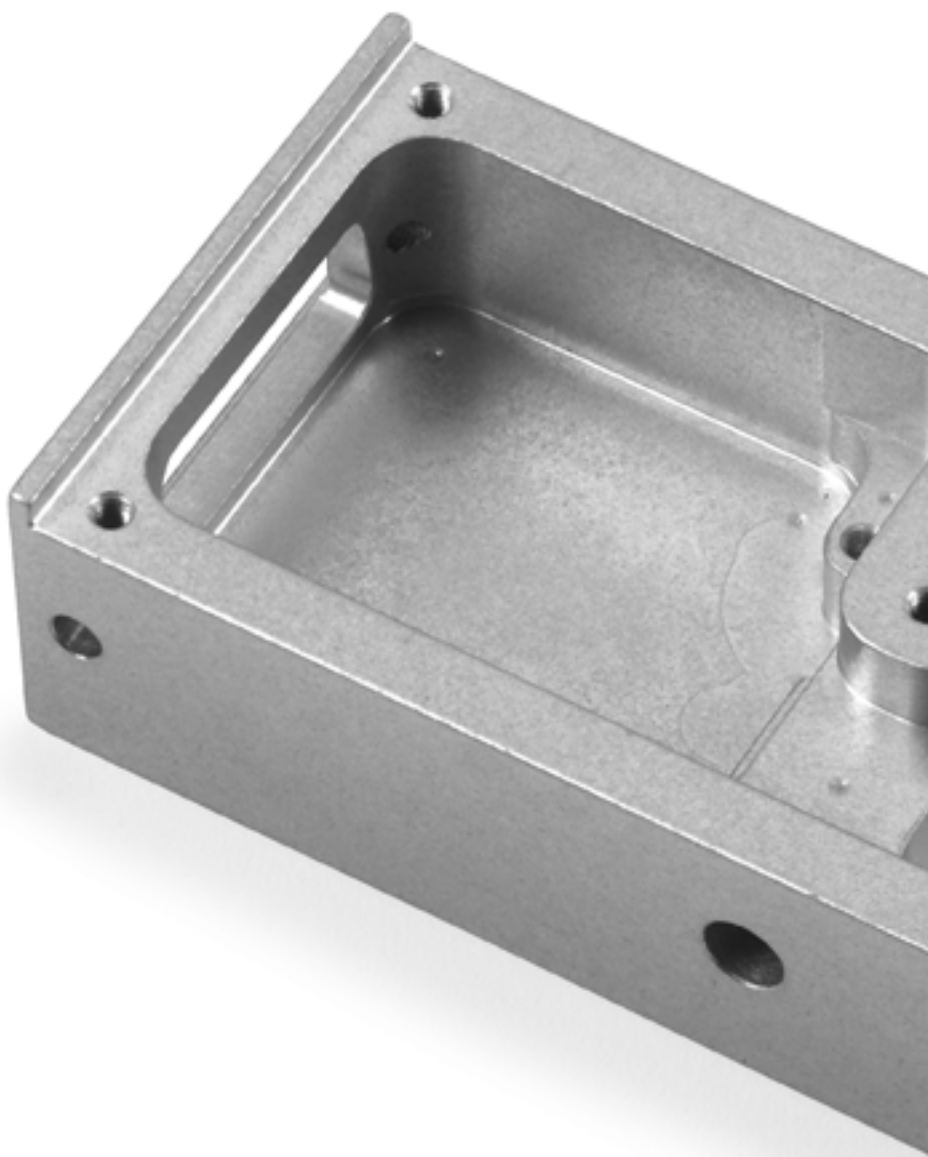

7

固定循環程式：輪廓口
袋



7.1 SL 循環程式

基本原則

SL 循環程式能讓您最多結合 12 個子輪廓 (口袋形或島嶼狀)，來構成複雜的輪廓。您以子程式來定義個別的子輪廓。TNC 從在 循環程式 14 輪廓幾何內輸入的子輪廓 (子程式號碼) 來計算總輪廓。



程式編輯循環程式時的記憶體容量有限。您在一個循環程式中最多程式編輯到 16384 個輪廓元件。

SL 循環程式進行廣泛及複雜的內部計算，以及所得到的加工操作。為了安全性的理由，您必須在加工之前執行一繪圖程式測試！此為一種簡單的方法來找出是否 TNC 所計算的程式將可提供所想要的結果。

子程式的特性

- 允許座標轉換。如果是在子輪廓內程式編輯，則在後續的子程式內也有效，但是在循環程式呼叫之後不需要重設。
- TNC 忽略進給速率 F 與雜項功能 M。
- 刀具路徑在輪廓內時，TNC 認為是口袋形切削，例如以刀徑補償 RR，順時針方向對輪廓加工。
- 刀具路徑在輪廓外時，TNC 認為是島嶼狀切削，例如以刀徑補償 RL，順時針方向對輪廓加工。
- 子程式不能含有主軸座標。
- 總是程式編輯子程式第一單節中的兩個軸向。
- 如果您使用 Q 參數，則僅在受到影響的輪廓子程式中執行計算及指定。

範例：程式結構：使用 SL 循環程式加工

0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 14 輪廓外型 ...
13 CYCL DEF 20 輪廓資料 ...
...
16 CYCL DEF 21 前導鑽孔 ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 粗銑 ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCLE DEF 23 底面精銑 ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 側面精銑 ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM



固定循環程式的特性

- 循環開始前，TNC 自動將刀具定位到設定淨空處。
- 因為銑刀是繞著而非跨越島嶼狀來銑削，所以每一層螺旋進給深度的銑削不被中斷。
- 程式中可以設定「內側轉角」的半徑，刀具會持續移動，避免內側轉角的表面損傷（適用於粗切削和側邊精銑循環時最外邊的路徑）。
- 側邊精銑時，刀具以圓弧切線接近輪廓。
- 底面精銑時，刀具再一次以圓弧切線接近工件（例如當刀具軸是 Z 軸時，圓弧會落在 Z/X 平面）。
- 整個輪廓會以順銑或逆銑徹底加工。

加工資料（例如銑削深度、精銑預留量、設定淨空）是作為輪廓資料來輸入循環程式 20。

概述

循環程式	軟鍵	頁碼
14 輪廓幾何 (基本的)		頁面 171
20 輪廓資料 (基本的)		頁面 176
21 前導鑽孔 (選擇性)		頁面 178
22 粗銑 (基本的)		頁面 180
23 底面精銑 (選擇性)		頁面 183
24 側面精銑 (選擇性)		頁面 184

擴充的循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
25 輪廓鍊		頁面 186



7.2 輪廓外型 (循環程式 14，DIN/ISO：G37)

程式編輯時請注意：


用來定義輪廓的所有子程式，列於循環程式 14 輪廓外型內。



程式編輯之前請注意下列事項：

循環程式 14 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

您在循環程式 14 內最多能列出 12 個子程式 (子輪廓)。

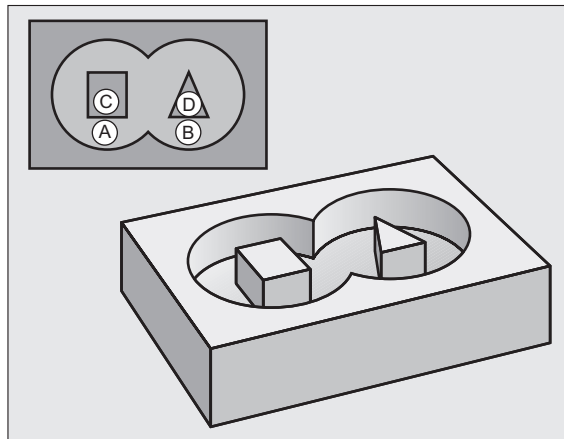

循環程式參數


14
LBL 1...N

- **輪廓的標籤號碼：**請輸入所有個別子程式的標籤號碼，這些子程式用來定義輪廓。請以 ENT 鍵來確認每一個標籤號碼正確。您輸入所有號碼之後，請以 END 鍵來結束輸入。最多 12 個子程式編號 1 至 254 的記錄。

7.3 重疊輪廓

基本原則

口袋形與島嶼狀可以重疊來形成新輪廓。如此可以用另一個口袋形來擴大口袋的範圍，或以島嶼狀來縮小口袋的範圍。

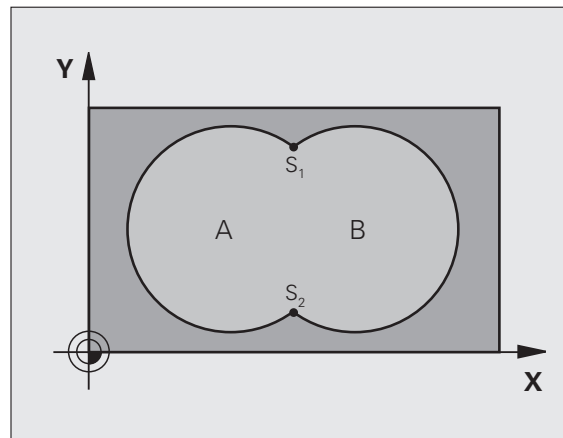

範例：NC 單節

12 CYCL DEF 14.0 輪廓外型

13 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1/2/3/4

子程式：重疊口袋



以下的程式範例是在主程式內，以循環程式 14 輪廓幾何來呼叫的輪廓子程式。

口袋 A 與 B 重疊。

TNC 會計算交叉點 S_1 與 S_2 。交叉點不需要程式編輯。

口袋形是以完整圓來程式編輯的。

子程式 1：口袋 A

```
51 LBL 1
```

```
52 L X+10 Y+50 RR
```

```
53 CC X+35 Y+50
```

```
54 C X+10 Y+50 DR-
```

```
55 LBL 0
```

```
51 LBL 1
```

```
52 L X+10 Y+50 RR
```

```
53 CC X+35 Y+50
```

```
54 C X+10 Y+50 DR-
```

```
55 LBL 0
```

子程式 2：口袋 B

```
56 LBL 2
```

```
57 L X+90 Y+50 RR
```

```
58 CC X+65 Y+50
```

```
59 C X+90 Y+50 DR-
```

```
60 LBL 0
```

包括的範圍

表面 A 與 B 都必須加工，包括互相重疊的範圍：


- 表面 A 與 B 必須為口袋形。
- 第一個口袋（在循環程式 14 內）必須由第二個口袋的外面開始。

表面 A：

51	LBL 1
52	L X+10 Y+50 RR
53	CC X+35 Y+50
54	C X+10 Y+50 DR-
55	LBL 0

表面 B：

56	LBL 2
57	L X+90 Y+50 RR
58	CC X+65 Y+50
59	C X+90 Y+50 DR-
60	LBL 0

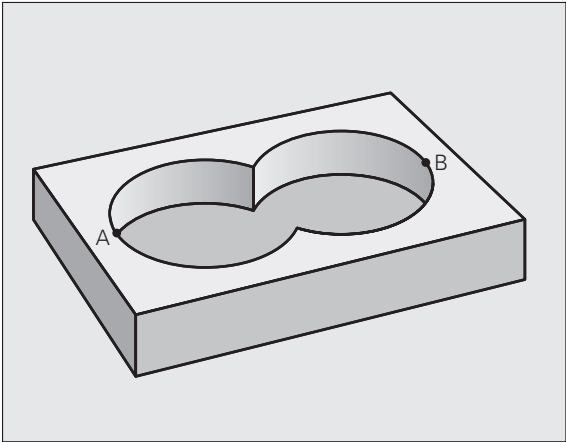

不包括的範圍

表面 A 要加工，但是不包括由 B 重疊的部分：

- 表面 A 必須是口袋形，B 必須是島嶼狀。
- A 必須從 B 的外面開始。
- B 必須在 A 之內開始。

表面 A：

51 LBL 1

52 L X+10 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+10 Y+50 DR-

55 LBL 0

表面 B：


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RL

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

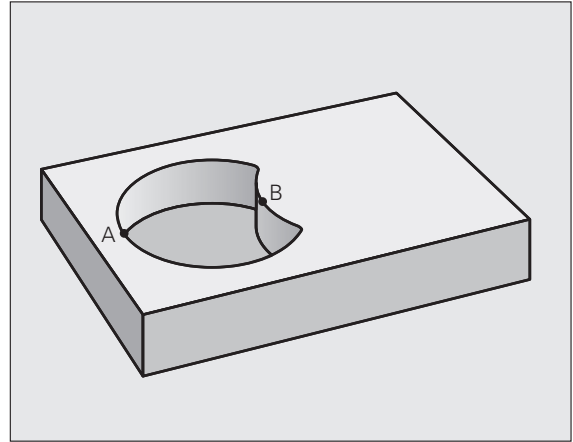

交叉的範圍

只需要加工 A 與 B 相重疊的區域。(只由 A 或 B 覆蓋的區域不需要加工。)

- A 與 B 必須是口袋形。
- A 必須在 B 之內開始。

表面 A：

51 LBL 1

52 L X+60 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+60 Y+50 DR-

55 LBL 0

表面 B：


56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

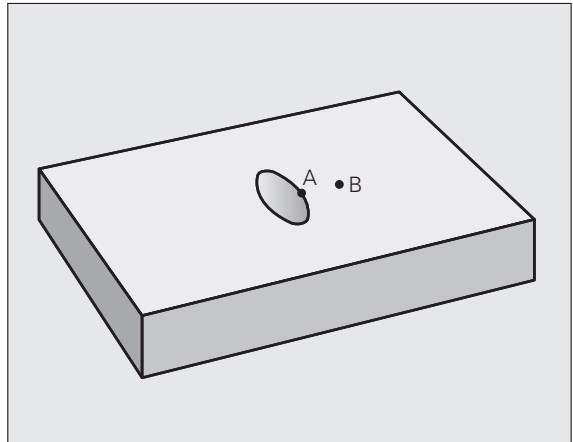

7.4 輪廓資料 (循環程式 20 , DIN/ISO : G120 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

程式編輯時請注意：

子程式中描述子輪廓的加工資料是在循環程式 20 內輸入。



循環程式 20 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

循環程式參數 DEPTH 的代數符號決定加工的方向。若程式編輯 DEPTH = 0，TNC 執行深度 0 循環程式。

在循環 20 內輸入的加工資料對於循環程式 21 至 24 也有效。



如果您在 Q 參數程式內使用 SL 循環程式，則循環參數 Q1 至 Q20 不能作為程式參數。

循環程式參數

20
輪廓
資料

- ▶ **銑削深度 Q1 (增量式)**：工件表面和口袋底之間的距離。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **路徑重疊係數 Q2**: $Q2 \times \text{刀徑} = \text{跨距係數 } k$ 。輸入範圍：-0.0001 至 1.9999。
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量式)**：工作平面的精銑預留量。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **底面精銑預留量 Q4 (增量式)**：刀具軸的精銑預留量。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q5 (絕對式)**：工件表面的絕對座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量式)**：刀尖與工件表面之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q7 (絕對式)**：刀具不會碰撞工件的絕對高度 (使用於中間定位以及循環程式結束時的退刀)。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **內側轉角半徑 Q8**: 內側「轉角」的圓弧半徑；輸入值參照至刀具中心路徑。**Q8 並不是插入當成程式編輯元件之間個別輪廓元件之半徑！**輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **旋轉方向？ Q9**：口袋的加工方向。
 - $Q9 = -1$ 口袋及島嶼逆銑
 - $Q9 = +1$ 口袋及島嶼順銑

您可以在程式中斷時檢查加工的參數，必要時可以覆寫這些參數。

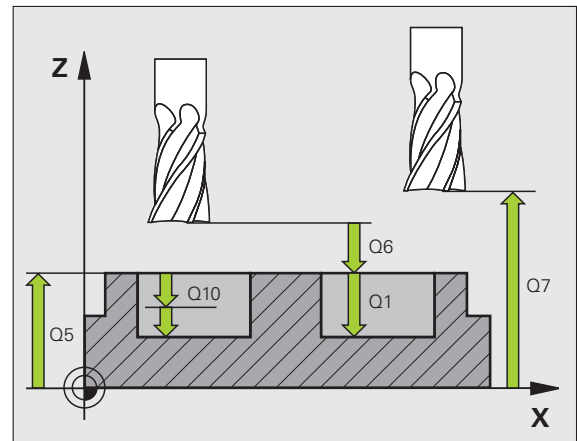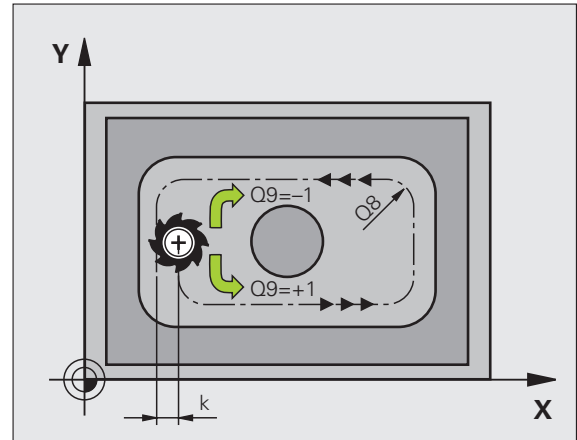

範例：NC 單節

57 CYCL DEF 20 輪廓資料

Q1=-20	；銑削深度
Q2=1	；刀具路徑重疊
Q3=+0.2	；側面預留量
Q4=+0.1	；底面預留量
Q5=+30	；表面座標
Q6=2	；設定淨空
Q7=+80	；淨空高度
Q8=0.5	；粗銑半徑
Q9=+1	；方向

7.5 前導鑽孔 (循環程式 21， DIN/ISO：G121，進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 刀具以程式編輯的進給速率 **F**，從目前位置鑽入到第一進刀深度。
- 2 然後刀具以快速行進 **FMAX** 退回到開始位置，並再次前進到第一進刀深度減去已前進的停止距離 **t**。
- 3 已前進的停止距離會自動地由控制器計算：
 - 整個鑽孔深度最高到 30 mm：t = 0.6 mm
 - 整個鑽孔深度超過 30 mm：t = 鑽孔深度 / 50
 - 最高前進的停止距離：7 mm
- 4 然後刀具以程式編輯的進給速率 **F** 前進到另一個螺旋進給。
- 5 TNC 重複執行這些程序 (1 至 4)，直到到達程式編輯的深度。
- 6 在鑽孔底部一段停止時間之後，刀具即以快速行進 **FMAX** 回到開始位置進行斷屑。

應用

循環程式 21 是爲了在銑刀切入點做前導鑽孔用的，會考慮側面和口袋底面的預留量，以及粗銑刀具的半徑，銑刀切入點也是粗銑加工的開始點。

程式編輯時請注意：



程式編輯之前請注意下列事項：


在計算切入點時，TNC 並不考慮在 **TOOL CALL** 單節內程式編輯的微量值 **DR**。

TNC 在狹窄的範圍內，不一定能以大於粗銑刀具的刀具來進行前導鑽孔。

循環程式參數



- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**：每次螺旋進給刀具鑽入的尺寸 (負號代表負的加工方向)。輸入範圍：
-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**：鑽孔進給速率，單位為 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **粗銑刀號/刀名 Q13或QS13**：粗銑刀具的號碼或名稱。若輸入號碼時輸入範圍 0 至 32767.9；若輸入名稱時最長 16 個字元。

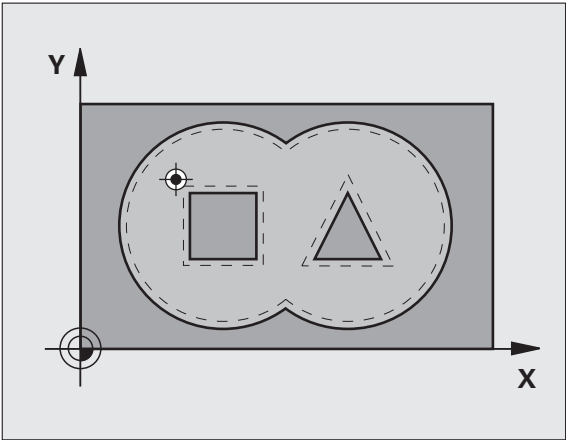

範例：NC 單節

58 CYCL DEF 21 前導鑽孔

Q10=+5 ; 進刀深度

Q11=100 ; 進刀進給速率


Q13=1 ; 粗銑刀具



7.6 粗銑 (循環程式 22，DIN/ISO：G122，進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 一邊考慮側面的預留量，同時將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進給深度，刀具以銑削進給速率 **Q12** 由內向外銑削輪廓。
- 3 島嶼輪廓 (在此處：C/D) 利用朝向口袋輪廓的一次接近來清除 (此處：A/B)。
- 4 在下一步驟中，TNC 移動刀具到下一個進刀深度，並重複粗銑程序，直到到達程式編輯的深度。
- 5 最後，TNC 退回刀具到淨空高度。

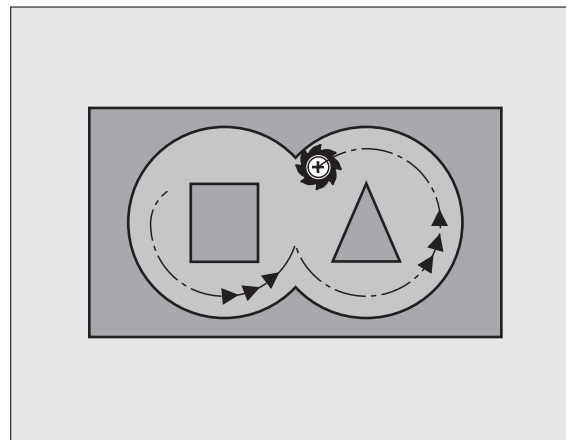

程式編輯時請注意：



這個循環需要有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)，或以循環程式 21 來前導鑽孔。

您使用參數 Q19 及在刀具表中的 **ANGLE** 及 **LCUTS** 欄位定義循環程式 22 的進刀行為：

- 如果定義 **Q19 = 0**，TNC 皆會垂直進刀，即使對於啟動的刀具定義進刀角度 (**ANGLE**)。
- 如果您定義 **ANGLE=90** 度，TNC 會垂直進刀。往復進給速率 Q19 係做為進刀進給速率。
- 如果在循環程式 22 中定義一往復進給速率 Q19，且在刀具表中 **ANGLE** 定義在 0.1 及 89.999 之間，TNC 即以所定義的 **ANGLE** 螺旋進刀。
- 如果在循環程式 22 中定義往復進給且在刀具表中無 **ANGLE**，TNC 即顯示錯誤訊息。
- 如果幾何條件不允許螺旋進刀 (溝槽幾何)，TNC 即嘗試一往復進刀。往復長度由 **LCUTS** 及 **ANGLE** 計算 (往復長度 = $LCUTS / \tan ANGLE$)。

若清除？內角並使用大於 1 的重疊係數，則某些材料會留下。請特別檢查程式執行圖內的最內側路徑，若有需要則稍微改變重疊係數。這允許進行其他切削，如此通常會產生所要的結果。

在細粗銑期間，TNC 不會將粗粗銑刀具的定義磨耗值 **DR** 列入考量。



循環程式參數



- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**：每次切削的螺旋進給。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 進刀進給速率，單位為 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **粗銑進給速率 Q12**: 銑削進給速率，單位為 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **粗粗銑刀具 Q18 或 QS18**: TNC 用來完成輪廓粗粗銑的的刀具的號碼或名稱。切換到名稱輸入：按下「刀具名稱」軟鍵。在您退出輸入欄位時，TNC 自動插入封閉引號記號。如果粗粗銑還沒有完成，請輸入 "0"；如果您輸入一個號碼或名稱，TNC 只會粗銑用粗粗銑刀具無法加工的部分。如果要粗銑的部份不能夠由側面接近，TNC 將會以往復式進刀方式銑削。因此，您在刀具表 TOO.L 中必須輸入刀具長度 **LCUTS**，並定義刀具的最大進刀 **ANGLE**。否則 TNC 會產生錯誤訊息。若輸入號碼時輸入範圍 0 至 32767.9；若輸入名稱時最長 16 個字元。
- ▶ **往復進給速率 Q19**: 刀具在往復進刀切入時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **退回進給速率 Q208**: 當在加工之後退刀時，刀具行進速率，單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**，TNC 會以 Q12 中的進給速率來退回刀具。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FMAX**、**FAUTO**

範例：NC 單節

59 CYCL DEF 22 粗銑
Q10=+5 ; 進刀深度
Q11=100 ; 進刀進給速率
Q12=750 ; 粗銑進給速率
Q18=1 ; 粗的粗銑刀具
Q19=150 ; 往復進給速率
Q208=99999; 退回進給速率



7.7 底面精銑 (循環程式 23 , DIN/ISO : G123 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

如果有足夠空間的話，刀具即平順地接近加工平面 (在垂直切弧上)。
如果沒有足夠空間的話，TNC 即垂直地移動刀具到深度。然後刀具銑掉粗銑時留下的精銑預留量。

程式編輯時請注意：




TNC 會自動計算精銑的開始點。開始點取決於口袋裡的可用空間。

永久定義預先定位至最終深度的接近半徑，並與刀具的進刀角度無關。

循環程式參數



- ▶ **進刀進給速率 Q11:** 刀具在進刀時的移動速度。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **粗銑進給速率 Q12:** 銑削進給速率，輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **退回進給速率 Q208:** 當在加工之後退刀時，刀具行進速率，單位是 mm/min。如果您輸入 **Q208 = 0**，TNC 會以 **Q12** 中的進給速率來退回刀具。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FMAX**、**FAUTO**

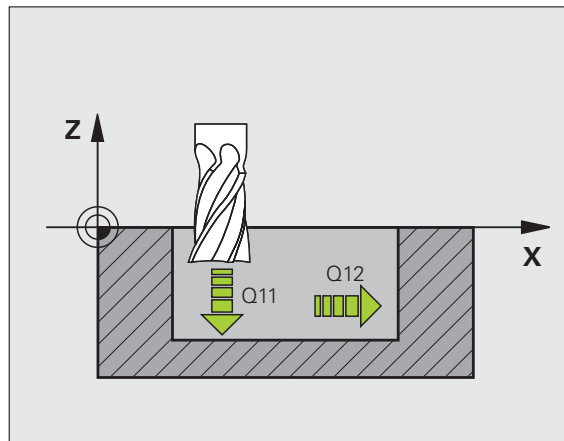

範例：NC 單節

60 CYCL DEF 23 底面精銑

Q11=100 ; 進刀進給速率

Q12=350 ; 粗銑進給速率

Q208=99999; 退回進給速率

7.8 側面精銑 (循環程式 24 , DIN/ISO : G124 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

刀具以切線圓弧接近或離開子輪廓。每一子輪廓都會分開精銑。

程式編輯時請注意：



側邊預留量 (Q14) 與精銑刀具半徑的總和，必須小於側邊預留量 (Q3, 循環程式 20) 與粗銑刀具半徑的總和。

如果您沒有用循環程式 22 做粗銑，就先執行循環程式 24，這個計算仍然有效。在此狀況下，請為粗銑刀具的半徑輸入 "0"。

您亦可使用循環程式 24 進行輪廓銑削。然後您必須：

- 定義要銑削的輪廓為一單一島嶼狀 (無口袋限制)，且
- 在循環程式 20 中輸入精銑預留量 (Q3)，其應大於精銑預留量 Q14 加上正在使用的刀徑的總和。


TNC 會自動計算精銑的開始點。開始點根據在口袋中可用的空間，以及在循環程式 20 中所程式編輯的預留量。

TNC 計算的開始點也取決於加工順序，若使用 GOTO 鍵選擇精銑循環程式並開始程式，若您在定義的程序內執行程式，則開始點可位於不同的位置上。

循環程式參數



- ▶ 旋轉方向？ 順時針 = -1 Q9:
加工方向：
+1：逆時針
-1：順時針
- ▶ 進刀深度 Q10 (增量式)：每次切削的螺旋進給。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 進刀進給速率 Q11: 刀具在進刀時的移動速度。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ 粗銑進給速率 Q12: 銑削進給速率，輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ 側面精銑預留量 Q14 (增量式)：輸入數次精銑操作的材料預留量，如果您輸入 **Q14 = 0**，就會清除剩餘的精銑預留量。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

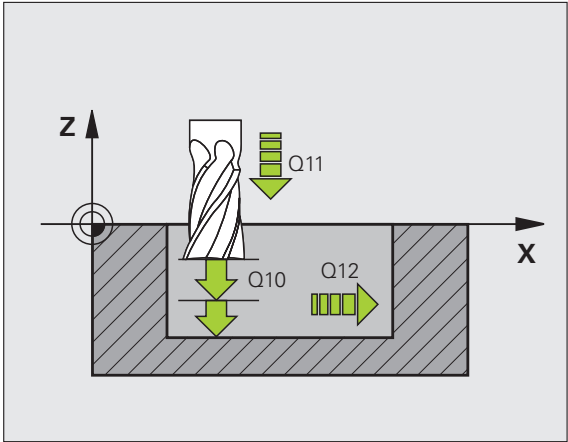

範例：NC 單節

61 CYCL DEF 24 側面精銑
Q9=+1 ; 方向
Q10=+5 ; 進刀深度
Q11=100 ; 進刀進給速率
Q12=350 ; 粗銑進給速率
Q14=+0 ; 側面預留量




7.9 輪廓鍊 (循環程式 25， DIN/ISO：G125，進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

在與循環程式 14 輪廓外型結合之下，此循環程式幫助開放式與封閉式輪廓的加工。

如果使用定位單節來加工一個輪廓時，循環程式 25 輪廓鍊提供了很大的優點：

- TNC 會監控使用者的操作，防止過切與表面損傷。我們建議您在執行程式之前，先執行一次輪廓圖形模擬。
- 如果選擇的刀徑過大，輪廓的轉角處可能需要重新加工。
- 輪廓可以用逆銑或順銑徹底加工。輪廓鏡射時，銑削的類型將繼續有效。
- 刀具可以前後移動，以多種螺旋進給來銑削：因此可以加速加工。
- 可以輸入切削預留量，以便執行粗銑與精銑的重複操作。

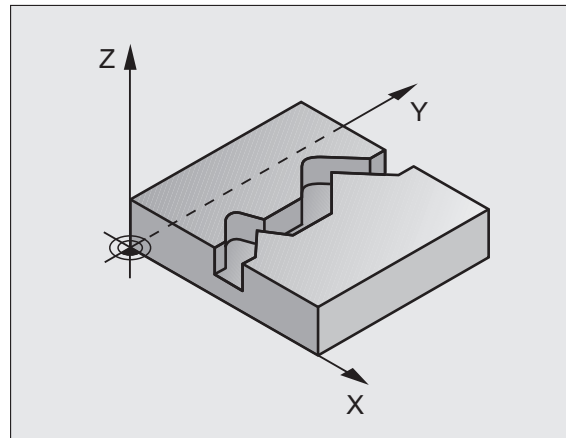

程式編輯時請注意：



循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

TNC 只會考慮循環程式 14 輪廓幾何的第一個標籤。

程式編輯 SL 循環程式時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環程式中最多程式編輯到 16384 個輪廓元件。

不需要循環程式 20 輪廓資料。

當使用循環程式 25 加工輪廓時，雜項功能 **M109** 和 **M110** 並不會生效。



碰撞的危險！

爲了避免碰撞，

- 不要在循環程式 25 之後立即以增量尺寸程式編輯位置，因爲它們係參考到循環程式結束時刀具的位置。
- 移動刀具到所有主要軸向上所定義 (絕對) 的位置，因爲在循環程式結束時刀具的位置並不相同於在循環程式開始時刀具的位置。

循環程式參數



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量式)**: 工件表面和輪廓底面之間的距離。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量式)**: 工作平面的精銑預留量。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **工件表面座標 Q5 (絕對式)**: 參考工件原點的工件表面絕對座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q7 (絕對式)**: 刀具不會碰撞工件的絕對高度。這個位置是循環程式結束時的退刀位置。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在主軸內的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **順銑或逆銑? 逆銑 = -1 Q15**:
順銑: 輸入值 = +1
逆銑: 輸入值 = -1
如果要使數次的螺旋進給交互進行順銑與逆銑: 輸入值 = 0


範例：NC 單節

62 CYCL DEF 25 輪廓鍊	
Q1=-20	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q5=+0	; 表面座標
Q7=+50	; 淨空高度
Q10=+5	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q15=-1	; 順銑或逆銑



7.10 程式編輯範例

範例：口袋形的粗銑與細粗銑

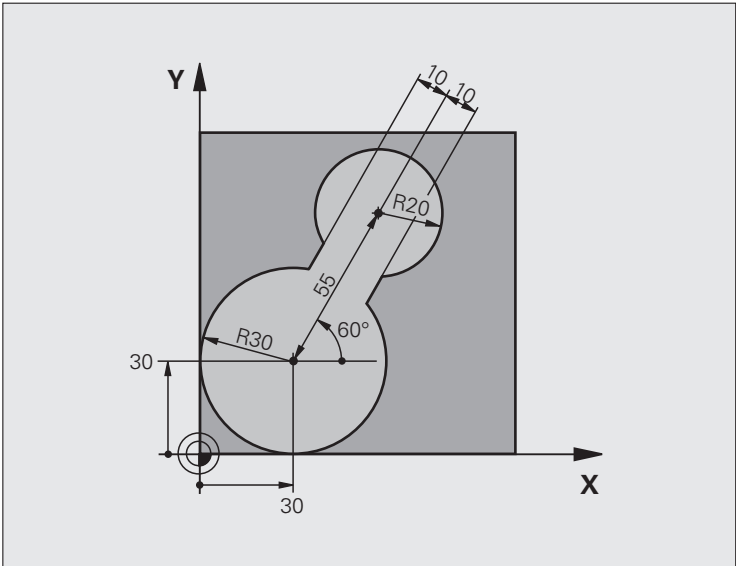


0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	工件外型的定義
3 TOOL CALL 1 Z S2500	刀具呼叫：粗的粗銑刀具，直徑 30
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 14.0 輪廓外型	定義輪廓子程式
6 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1	
7 CYCL DEF 20 輪廓資料	定義一般的加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q2=1 ; 刀具路徑重疊	
Q3=+0 ; 側面預留量	
Q4=+0 ; 底面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q7=+100 ; 淨空高度	
Q8=0.1 ; 粗銑半徑	
Q9=-1 ; 方向	



8 CYCL DEF 22 粗銑	循環程式定義：粗粗銑
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=0 ; 粗的粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q208=30000; 退回進給速率	
9 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗粗銑
10 L Z+250 R0 FMAX M6	換刀
11 TOOL CALL 2 Z S3000	刀具呼叫：細的粗銑刀具，直徑 15
12 CYCL DEF 22 粗銑	定義細的粗銑循環程式
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=1 ; 粗的粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q208=30000; 退回進給速率	
13 CYCL CALL M3	循環呼叫：細的粗銑
14 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
15 LBL 1	輪廓子程式
16 L X+0 Y+30 RR	
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
19 FSELECT 3	
20 FPOL X+30 Y+30	
21 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
22 FSELECT 2	
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
24 FSELECT 3	
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
26 FSELECT 2	
27 LBL 0	
28 END PGM C20 MM	



範例：重疊輪廓的前導鑽孔、粗銑與精銑

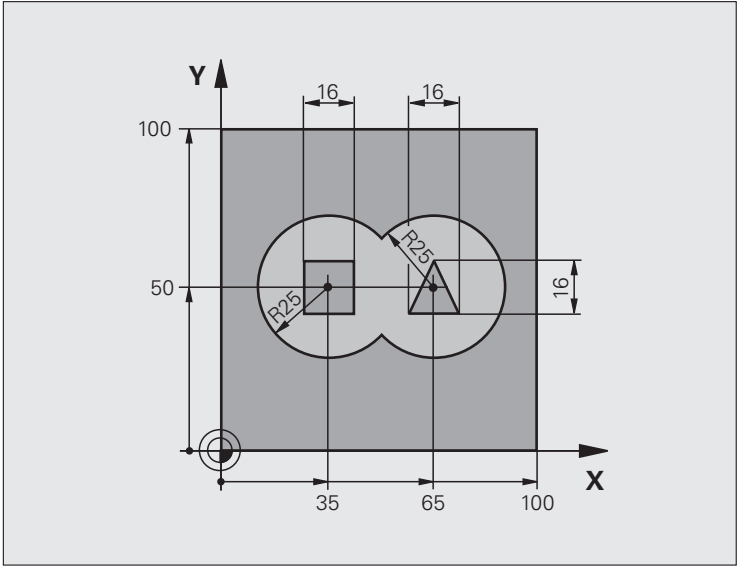


0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2500	刀具呼叫：鑽孔，直徑 12
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 14.0 輪廓外型	定義輪廓子程式
6 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1/2/3/4	
7 CYCL DEF 20 輪廓資料	定義一般的加工參數
Q1=-20 ; 銑削深度	
Q2=1 ; 刀具路徑重疊	
Q3=+0.5 ; 側面預留量	
Q4=+0.5 ; 底面預留量	
Q5=+0 ; 表面座標	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q7=+100 ; 淨空高度	
Q8=0.1 ; 粗銑半徑	
Q9=-1 ; 方向	

8 CYCL DEF 21 前導鑽孔	循環程式定義：引導鑽孔
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=250 ; 進刀進給速率	
Q13=2 ; 粗銑刀具	
9 CYCL CALL M3	循環呼叫：引導鑽孔
10 L +250 R0 FMAX M6	換刀
11 TOOL CALL 2 Z S3000	呼叫粗銑 / 精銑的刀具，直徑 12
12 CYCL DEF 22 粗銑	循環程式定義：粗銑
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=0 ; 粗的粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q208=30000 ; 退回進給速率	
13 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗銑
14 CYCL DEF 23 底面精銑	循環程式定義：底面精銑
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=200 ; 粗銑進給速率	
Q208=30000 ; 退回進給速率	
15 CYCL CALL	循環呼叫：底面精銑
16 CYCL DEF 24 側面精銑	循環程式定義：側面精銑
Q9=+1 ; 方向	
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=400 ; 粗銑進給速率	
Q14=+0 ; 側面預留量	
17 CYCL CALL	循環呼叫：側面精銑
18 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式



19 LBL 1	輪廓子程式 1：左邊口袋形
20 CC X+35 Y+50	
21 L X+10 Y+50 RR	
22 C X+10 DR-	
23 LBL 0	
24 LBL 2	輪廓子程式 2：右邊口袋形
25 CC X+65 Y+50	
26 L X+90 Y+50 RR	
27 C X+90 DR-	
28 LBL 0	
29 LBL 3	輪廓子程式 3：左邊方形島嶼狀
30 L X+27 Y+50 RL	
31 L Y+58	
32 L X+43	
33 L Y+42	
34 L X+27	
35 LBL 0	
36 LBL 4	輪廓子程式 4：右邊三角形島嶼狀
39 L X+65 Y+42 RL	
37 L X+57	
38 L X+65 Y+58	
39 L X+73 Y+42	
40 LBL 0	
41 END PGM C21 MM	

範例：輪廓鍊

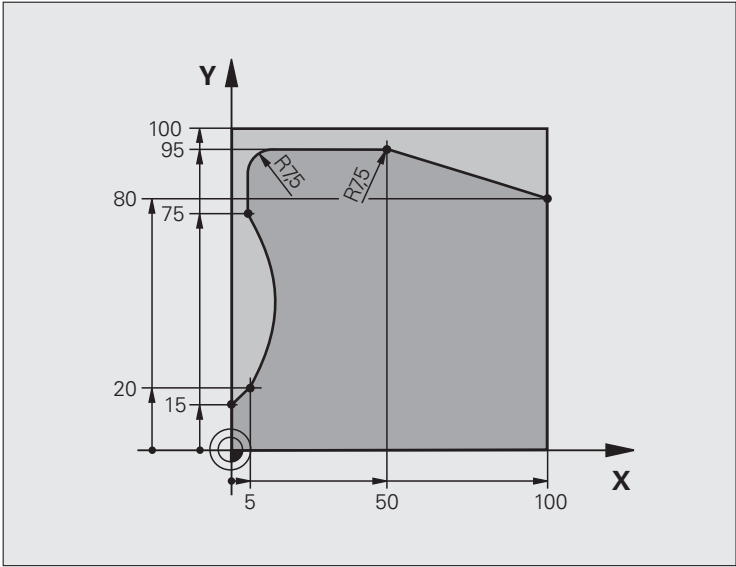

0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2000	刀具呼叫：直徑 20
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 14.0 輪廓外型	定義輪廓子程式
6 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1	
7 CYCL DEF 25 輪廓鍊	定義加工參數
Q1=-20 ；銑削深度	
Q3=+0 ；側面預留量	
Q5=+0 ；表面座標	
Q7=+250 ；淨空高度	
Q10=5 ；進刀深度	
Q11=100 ；進刀進給速率	
Q12=200 ；銑削進給速率	
Q15=+1 ；順銑或逆銑	
8 CYCL CALL M3	循環程式呼叫
9 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式



10 LBL 1	輪廓子程式
11 L X+0 Y+15 RL	
12 L X+5 Y+20	
13 CT X+5 Y+75	
14 L Y+95	
15 RND R7.5	
16 L X+50	
17 RND R7.5	
18 L X+100 Y+80	
19 LBL 0	
20 END PGM C25 MM	





8

固定循環程式：圓筒表面



8.1 基本原則

圓筒表面循環程式概述

循環程式	軟鍵	頁碼
27 圓筒表面		頁面 197
28 圓筒表面溝槽銑削		頁面 200
29 圓筒表面脊部銑削		頁面 203



8.2 圓筒表面 (循環程式 27 , DIN/ISO : G127 , 軟體選項 1)

循環程式的執行



這個循環程式使您可以在二維平面程式編輯輪廓程式，然後再轉移到圓筒表面進行三維加工。若您要在圓筒上銑削導軌時，請使用循環程式 28。

切削的輪廓是由循環程式 14 輪廓幾何指定的子程式來描述。

在子程式內，使用座標 **X** 和 **Y** 來描述輪廓，而不管工具機上有哪個旋轉軸。這表示輪廓描述與工具機組態無關。可用的路徑功能 **L**、**CHF**、**CR**、**RND** 以及 **CT**。

旋轉軸 (**X** 座標) 上的尺寸可以視需要使用度、mm (或英吋) 來輸入，在循環程式定義內指定 **Q17**。

- 1 TNC 一邊考慮側面的預留量，同時將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進刀深度，刀具以銑削進給速率 **Q12** 沿著程式編輯的輪廓來進行銑削。
- 3 在輪廓的結尾，TNC 退刀至設定淨空處，然後回到切入工件的點。
- 4 步驟 1 至 3 會重複執行，直到到達程式編輯的銑削深度 **Q1**。
- 5 接著刀具移動到設定淨空處。

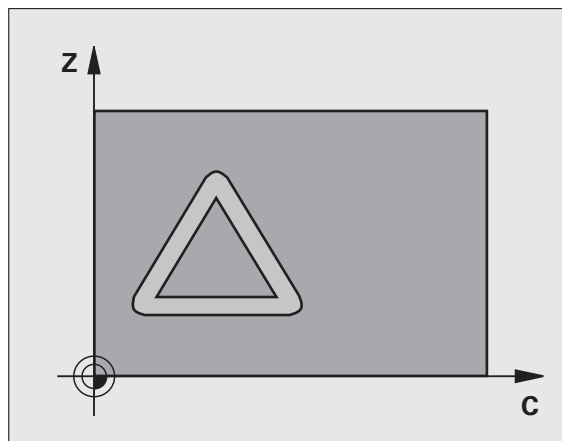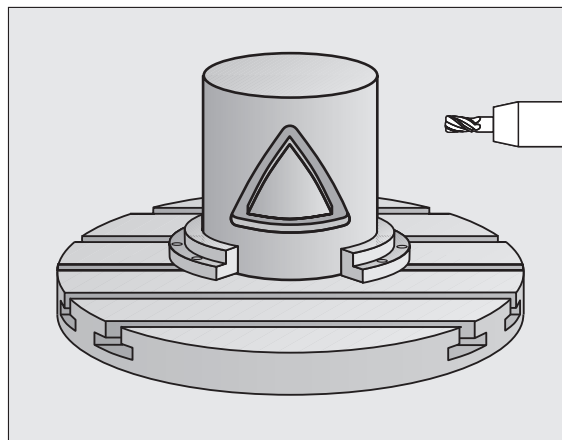

程式編輯時請注意：



工具機與 TNC 必須由工具機製造商準備用於圓筒表面補間。請參考您的工具機手冊。



在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時程式編輯圓筒表面座標。

程式編輯 SL 循環程式時的記憶體容量有限，您在一個 SL 循環程式中最多程式編輯到 16384 個輪廓元件。

循環程式參數 DEPTH 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 $DEPTH = 0$ ，就不會執行循環程式。

這個循環程式需要有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)。

圓筒必須放置於旋轉工作台的中央。設定至旋轉工作台中央的參考點。

在呼叫循環程式時主軸必須與旋轉工作台軸垂直；可能需要座標結構配置切換。否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環程式也能使用於傾斜的工作平面。

設定淨空必須大於刀具半徑。

若輪廓由許多非正切輪廓元件組成，則會增加加工時間。

循環程式參數



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量式)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量式)**: 未滾動圓筒表面的展開平面上的精銑預留量。這個預留量會在刀具的半徑補償方向有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量式)**: 刀尖與圓筒表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在主軸內的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **尺寸形式? 傾斜 / 直線 Q17**: 子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/inches (1) 為單位。

範例: NC 單節

63 CYCL DEF 27 圓筒表面	
Q1=-8	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q6=+0	; 設定淨空
Q10=+3	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q16=25	; 半徑
Q17=0	; 尺寸型式



8.3 圓筒表面溝槽銑削 (循環程式 28 , DIN/ISO : G128 , 軟體選項-1)



循環程式執行

這個循環程式使您可以在二維平面程式編輯導槽切削程式，然後再轉移到圓筒表面。和循環程式 27 不同的是，利用此循環程式 **TNC** 會在半徑補償有效的情形下調整刀具，使得溝槽的壁面永遠近乎平行。您可藉由使用實際上與溝槽相同寬度的刀具來加工實際上平行的壁面。

刀具相對於溝槽寬度愈小的話，在圓弧上及橢圓線段上的扭曲愈大。為了最小化此程序相關的扭曲，您可在參數 **Q21** 中定義公差，**TNC** 即可用來加工溝槽以盡可能類似於使用與溝槽相同寬度刀具所加工的溝槽。

配合使用刀徑補償來程式編輯輪廓的中間點路徑。利用半徑補償，您可指定 **TNC** 使用順銑或逆銑來切削溝槽。

- 1 **TNC** 將刀具定位到銑刀切入點。
- 2 以第一個進刀深度，刀具以銑削進給速率 **Q12** 沿著程式編輯的溝槽壁面來進行銑削，同時保留側面的精銑預留量。
- 3 在輪廓的結尾，**TNC** 將刀具移動到溝槽的相反壁面，然後回到切入工件的點。
- 4 步驟 2 及 3 會重複執行，直到到達程式編輯的銑削深度 **Q1**。
- 5 如果您在 **Q21** 中已經定義公差，則 **TNC** 會重新加工溝槽壁面使其儘可能地平行。
- 6 最後，刀具在刀具軸向上退回到淨空高度，或是到達循環程式之前所程式編輯的最後位置。

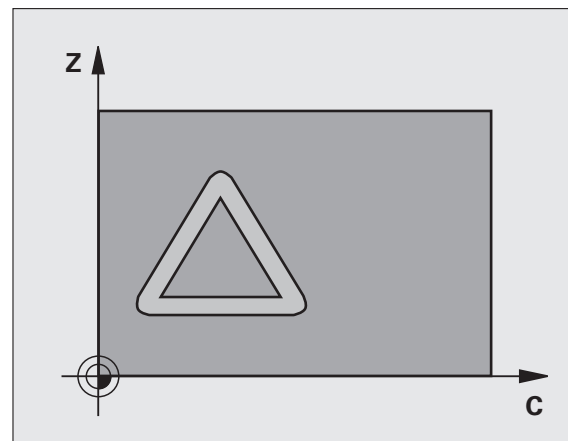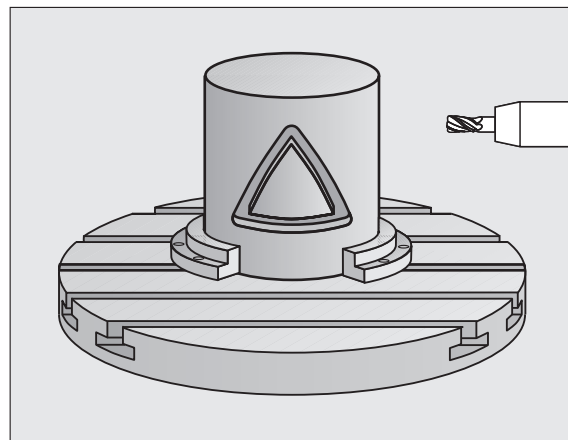

程式編輯時請注意：



工具機與 **TNC** 必須由工具機製造商準備用於圓筒表面補間。請參考您的工具機手冊。



在輪廓程式的第一個 **NC** 單節中，皆要同時程式編輯圓筒表面座標。

程式編輯 **SL** 循環程式時的記憶體容量有限。您在一個 **SL** 循環程式中最多程式編輯到 **16384** 個輪廓元件。

循環程式參數 **DEPTH** 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 **DEPTH = 0**，就不會執行循環程式。

這個循環程式需要有中心刀刃的端銑刀 (**ISO 1641**)。

圓筒必須放置於旋轉工作台的中央。設定至旋轉工作台中央的參考點。

在呼叫循環程式時主軸必須與旋轉工作台軸垂直；可能需要座標結構配置切換。否則 **TNC** 會產生錯誤訊息。

這個循環程式也能使用於傾斜的工作平面。

設定淨空必須大於刀具半徑。

若輪廓由許多非正切輪廓元件組成，則會增加加工時間。

循環程式參數



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量式)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量式)**: 在溝槽壁面上的精銑預留量。精銑預留量會根據輸入值的兩倍而縮減溝槽寬度。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量式)**: 刀尖與圓筒表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在主軸內的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **尺寸形式? 傾斜/直線 Q17**:子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/ 英吋 (1) 為單位。
- ▶ **溝槽寬度 Q20**: 所要加工的溝槽的寬度。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **公差? Q21**: 如果您使用的刀具小於所程式編輯的溝槽寬度 Q20 , 程序相關的扭曲即會在溝槽壁面上發生, 不論溝槽是根據圓弧或橢圓線的路徑。如果您定義了公差 **Q21** , **TNC** 即加入一後續的銑削操作來保證溝槽尺寸會儘可能地接近一已經由與溝槽同寬的刀具所銑削出來的溝槽。利用 **Q21** , 您可由此理想的溝槽定義可允許的差異量。後續銑削操作的數目會根據圓筒半徑、所使用的刀具以及溝槽深度而定。所定義的公差愈小, 溝槽即愈準確, 且重新加工的時間較長。
建議: 使用公差為 0.02 mm。**關閉功能**: 輸入 0 (預設設定) 輸入範圍: 0 至 9.9999

範例: NC 單節

63 CYCL DEF 28 圓筒表面	
Q1=-8	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q6=+0	; 設定淨空
Q10=+3	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q16=25	; 半徑
Q17=0	; 尺寸型式
Q20=12	; 溝槽寬度
Q21=0	; 公差





8.4 圓筒表面脊部銑削 (循環程式 29 , DIN/ISO : G129 , 軟體選項 1)

循環程式執行

這個循環程式使您可以在二維平面程式編輯脊部切削程式，然後再轉移到圓筒表面。利用此循環程式，TNC 會在半徑補償有效的情形下調整刀具，使得溝槽的壁面永遠保持平行。配合使用刀徑補償來程式編輯脊部的中間點路徑。利用半徑補償，您可指定 TNC 使用順銑或逆銑來切削脊部。

在脊部的末端，TNC 皆會加入一半圓，其半徑為脊部寬度的一半。

- 1 TNC 定位刀具高於加工的開始點。TNC 由脊部寬度及刀具直徑計算開始點。其係位於在輪廓子程式中所定義的第一加工點旁，偏移了一半脊部寬度及刀具直徑。半徑補償決定了加工由左方開始 (1, RL = 順銑) 或是由脊部右方開始 (2, RR = 逆銑)。
- 2 在 TNC 已經定位到第一進刀深度之後，刀具即以銑削進給速率 Q12 切線於脊部壁面以一圓弧移動。如果是這樣程式編輯的話，它將會留下金屬給精銑的預留量。
- 3 在第一進刀深度處，刀具以銑削進給速率 Q12 沿著程式編輯的脊部壁面來進行銑削，直到完成立柱。
- 4 然後刀具在一切線路徑上離開脊部壁面，並回到加工的開始點。
- 5 步驟 2 至 4 會重複執行，直到到達程式編輯的銑削深度 Q1。
- 6 最後，刀具在刀具軸向上退回到淨空高度，或是到達循環程式之前所程式編輯的最後位置。

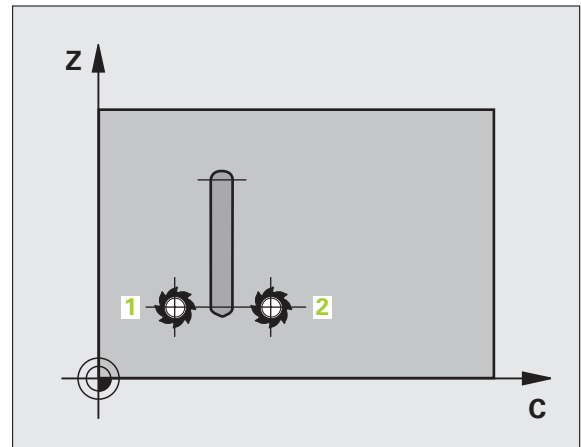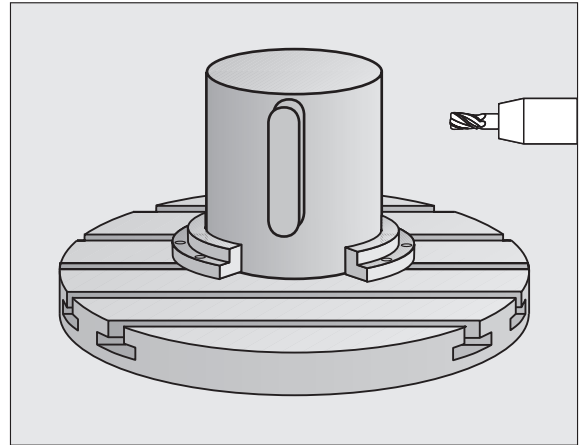

程式編輯時請注意：



工具機與 TNC 必須由工具機製造商準備用於圓筒表面補間。請參考您的工具機手冊。



在輪廓程式的第一個 NC 單節中，皆要同時程式編輯圓筒表面座標。

程式編輯 SL 循環程式時的記憶體容量有限。您在一個 SL 循環程式中最多程式編輯到 16384 個輪廓元件。

循環程式參數 DEPTH 的代數符號決定加工的方向。如果您程式編輯 $DEPTH = 0$ ，就不會執行循環程式。

這個循環程式需要有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)。

圓筒必須放置於旋轉工作台的中央。設定至旋轉工作台中央的參考點。

在呼叫循環程式時主軸必須與旋轉工作台軸垂直；可能需要座標結構配置切換。否則 TNC 會產生錯誤訊息。

這個循環程式也能使用於傾斜的工作平面。

設定淨空必須大於刀具半徑。

若輪廓由許多非正切輪廓元件組成，則會增加加工時間。

循環程式參數



- ▶ **銑削深度 Q1 (增量式)**: 圓筒表面和輪廓底面之間的距離。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **側面精銑預留量 Q3 (增量式)**: 脊部壁面的精銑預留量。精銑預留量會比所輸入的數值增加兩倍的脊部寬度。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q6 (增量式)**: 刀尖與圓筒表面之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **進刀深度 Q10 (增量式)**: 每次切削的螺旋進給。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **進刀進給速率 Q11**: 刀具在主軸內的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **銑削進給速率 Q12**: 刀具在工作平面的移動速度。輸入範圍: 0 至 99999.9999 ; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **圓筒半徑 Q16**: 加工輪廓所在的圓筒的半徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **尺寸形式 ? 傾斜/直線 Q17**: 子程式中旋轉軸的尺寸是以度 (0) 或 mm/ 英吋 (1) 為單位。
- ▶ **脊部寬度 Q20**: 所要加工的脊部的寬度。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999

範例: NC 單節

63 CYCL DEF 29 圓筒表面背部	
Q1=-8	; 銑削深度
Q3=+0	; 側面預留量
Q6=+0	; 設定淨空
Q10=+3	; 進刀深度
Q11=100	; 進刀進給速率
Q12=350	; 銑削進給速率
Q16=25	; 半徑
Q17=0	; 尺寸型式
Q20=12	; 背脊寬度




8.5 程式編輯範例

範例：圓筒表面，使用循環程式 27

備註：

- 具有 B 旋座頭和 C 旋轉工作台的工具機
- 圓筒位於旋轉工作台中央
- 工件原點位於旋轉工作台中央
- 在輪廓子程式當中中間點路徑的描述

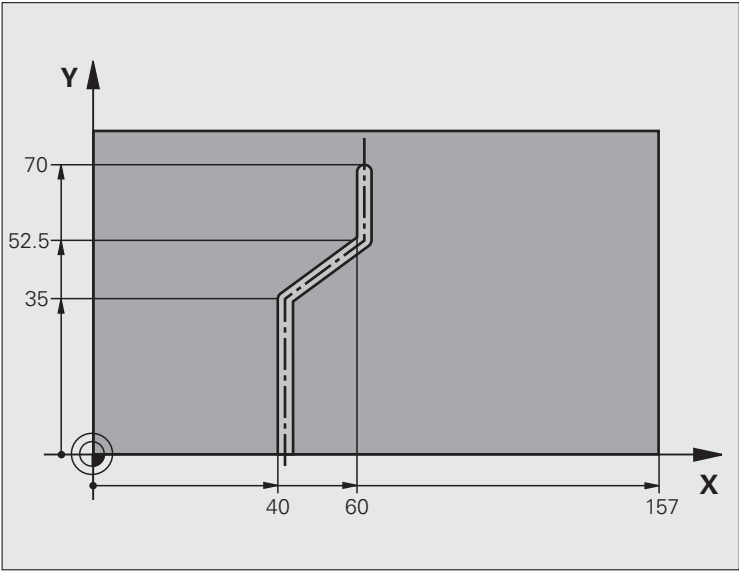

0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL CALL 1 Y S2000	呼叫刀具，刀具軸是 Y
2 L Y+250 R0 FMAX	退回刀具
3 L X R0 FMAX	定位刀具至旋轉工作台中央
4 CYCL DEF 14.0 輪廓幾何	定義輪廓子程式
5 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1	
6 CYCL DEF 27 圓筒表面	定義加工參數
Q1=-7 ；銑削深度	
Q3=+0 ；側面預留量	
Q6=2 ；設定淨空	
Q10=4 ；進刀深度	
Q11=100 ；進刀進給速率	
Q12=250 ；銑削進給速率	
Q16=25 ；半徑	
Q17=1 ；尺寸型式	
7 L C+0 R0 FMAX M3	預先定位旋轉工作台
8 CYCL CALL	循環程式呼叫




9 L Y+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
10 LBL 1	輪廓子程式，中間點路徑的描述
11 L X+40 Y+0 RR	旋轉軸的資料以 mm (Q17=1) 作為輸入單位
12 L Y+35	
13 L X+60 Y+52.5	
14 L Y+70	
15 LBL 0	
16 END PGM C28 MM	



範例：圓筒表面，使用循環程式 28

注意：

- 具有 B 旋座頭和 C 旋轉工作台的工具機
- 圓筒位於旋轉工作台中央
- 工件原點位於旋轉工作台中央

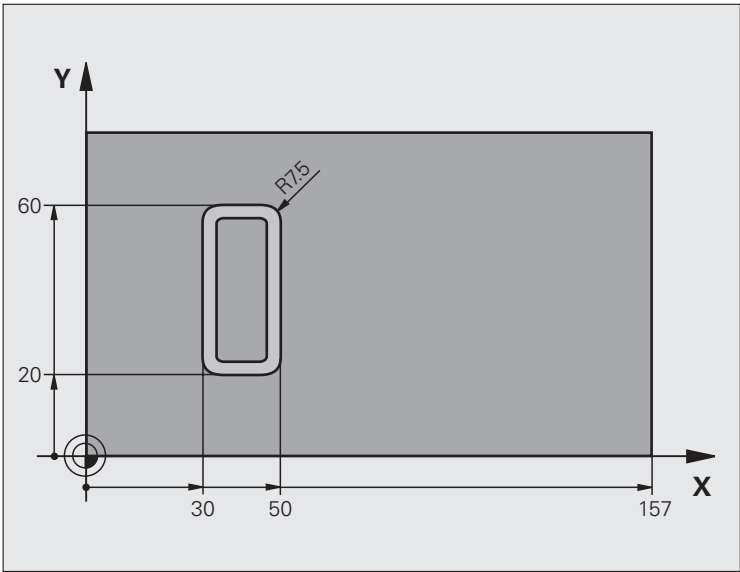


0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL CALL 1 Y S2000	呼叫刀具，刀具軸是 Y
2 L X+250 R0 FMAX	退回刀具
3 L X R0 FMAX	定位刀具至旋轉工作台中央
4 CYCL DEF 14.0 輪廓幾何	定義輪廓子程式
5 CYCL DEF 14.1 輪廓標籤 1	
6 CYCL DEF 28 圓筒表面	定義加工參數
Q1=-7 ; 銑削深度	
Q3=+0 ; 側面預留量	
Q6=2 ; 設定淨空	
Q10=-4 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=250 ; 銑削進給速率	
Q16=25 ; 半徑	
Q17=1 ; 尺寸型式	
Q20=10 ; 溝槽寬度	
Q21=0.02 ; 公差	重新加工啓動
7 L C+0 R0 FMAX M3	預先定位旋轉工作台
8 CYCL CALL	循環程式呼叫
9 L Y+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式



10 LBL 1	輪廓子程式
11 L X+40 Y+20 RL	旋轉軸的資料以 mm (Q17=1) 作為輸入單位
12 L X+50	
13 RND R7.5	
14 L Y+60	
15 RND R7.5	
16 L IX-20	
17 RND R7.5	
18 L Y+20	
19 RND R7.5	
20 L X+40	
21 LBL 0	
22 END PGM C27 MM	



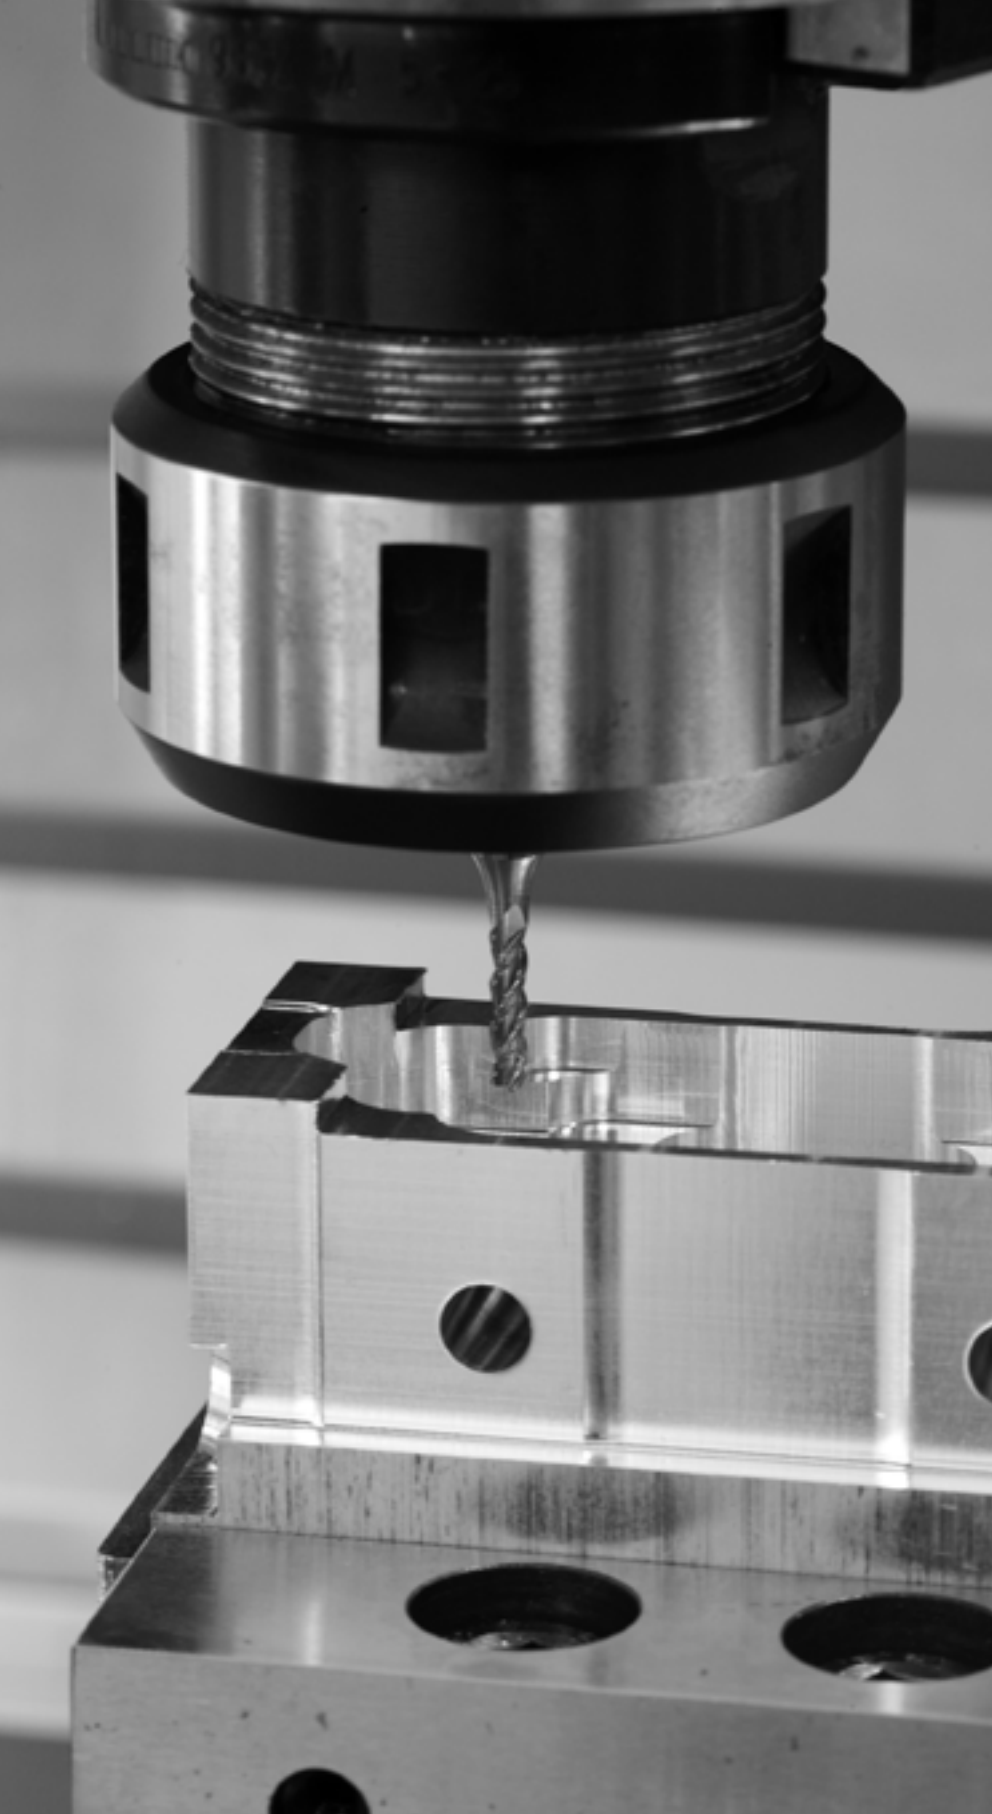

9

固定循環程式：具有輪
廓公式的輪廓口袋



9.1 具有複雜輪廓公式的 SL 循環程式

基本原則


SL 循環程式與複雜輪廓公式能讓您結合子輪廓（口袋形或島嶼狀），來構成複雜的輪廓。您將個別的子輪廓（幾何資料）定義為個別的程式。您可以用這種方式，任意多次使用任何子輪廓。TNC 從選定的子輪廓來計算完整輪廓，而透過輪廓公式來結合這些子輪廓。



程式編輯 SL 循環程式（全部的輪廓描述程式）時的記憶體容量，限於 **128 個輪廓**。輪廓元件的數量取決於輪廓的類型（內部或外部輪廓），以及輪廓描述的數量。您可最多程式編輯 **16384** 個輪廓元件。

具有輪廓公式的 SL 循環程式預先提供結構化的程式配置，讓您將經常使用的輪廓儲存在個別的程式內。您可以使用輪廓公式，將子輪廓連接到完整的輪廓，並定義完整的輪廓適用於口袋形或島嶼狀。

在目前的形態中，「輪廓公式的 SL 循環」功能需要在 TNC 使用者介面內的數個區域輸入資料。這種功能是作為進一步開發的基礎。

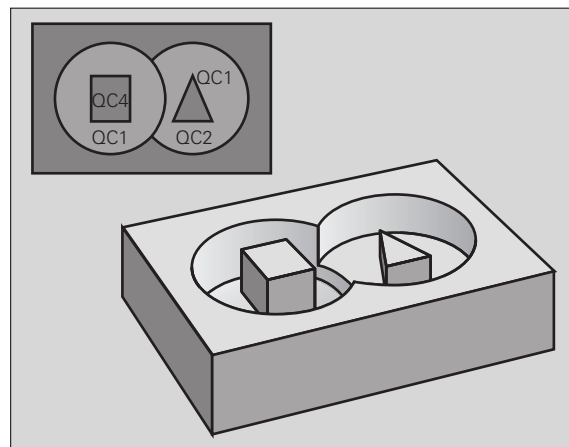

範例：程式結構：以 SL 循環程式及複雜輪廓公式來加工

```
0 BEGIN PGM CONTOUR MM
```

```
...
```

```
5 SEL CONTOUR “模型”
```

```
6 CYCL DEF 20 輪廓資料 ...
```

```
8 CYCL DEF 22 粗銑 ...
```

```
9 CYCL CALL
```

```
...
```

```
12 CYCL DEF 23 底面精銑 ...
```

```
13 CYCL CALL
```

```
...
```

```
16 CYCL DEF 24 側邊精銑 ...
```

```
17 CYCL CALL
```

```
63 L Z+250 R0 FMAX M2
```

```
64 END PGM CONTOUR MM
```


子輪廓的特性

- TNC 預設輪廓是口袋形，請勿程式編輯刀徑補償。
- TNC 忽略進給速率 F 與雜項功能 M。
- 允許座標轉換。如果是在子輪廓內程式編輯，則在後續的子程式內也有效，但是在循環程式呼叫之後不需要重設。
- 雖然子程式能包含主軸的座標，但是這種座標會遭忽略。
- 工作平面是在子程式的第一個座標單節內加以定義。
- 您可依照需求定義具有許多深度的子輪廓

固定循環程式的特性。

- 循環開始前，TNC 自動將刀具定位到設定淨空處。
- 因為銑刀是繞著而非跨越島嶼狀來銑削，所以每一層螺旋進給深度的銑削不被中斷。
- 可程式編輯「內側彎角」的半徑 -- 刀具會持續移動，避免在內側彎角表面損傷（適用於粗銑和側邊精銑循環時最外邊的路徑）。
- 側邊精銑時，刀具以圓弧切線接近輪廓。
- 底面精銑時，刀具再一次以圓弧切線接近工件（例如當刀具軸是 Z 軸時，圓弧會落在 Z/X 平面）。
- 整個輪廓會以順銑或逆銑徹底加工。

加工資料（例如銑削深度、精銑預留量、設定淨空）是作為輪廓資料來輸入循環程式 20。

範例：程式結構：以輪廓公式計算子輪廓

```
0 BEGIN PGM 模型 MM
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"
2 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLEXY"
深度 15
3 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE"
深度 10
4 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE"
深度 5
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
6 END PGM 模型 MM

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM
1 CC X+75 Y+50
2 LP PR+45 PA+0
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CIRCLE1 MM

0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM
...
...
```

選擇具有輪廓定義的程式

您可以使用 **SEL CONTOUR** 功能，來選擇具有輪廓定義的程式，而 TNC 從這些定義中獲得輪廓的描述：

- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列。
- ▶ 選擇用於輪廓與點加工的功能表。
- ▶ 按下 **SEL CONTOUR** 軟鍵。
- ▶ 輸入具有輪廓定義的程式完整名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確。



在 SL 循環程式之前程式編輯 **SEL CONTOUR** 單節。如果您使用 **SEL CONTOUR**，就不再需要循環程式 **14 輪廓幾何**。

定義輪廓描述

您可以使用 **DECLARE CONTOUR** 功能，在程式內輸入程式路徑，而 TNC 從這些程式中獲得輪廓的描述。此外，您可選擇此輪廓描述的一獨立深度 (FCL 2 功能)：

- ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列。
- ▶ 選擇用於輪廓與點加工的功能表。
- ▶ 按下 **DECLARE CONTOUR** 軟鍵。
- ▶ 輸入輪廓指定碼 **QC**，並以 **ENT** 鍵來確認輸入正確。
- ▶ 輸入具有輪廓描述的程式完整名稱，並以 **END** 鍵來確認輸入正確，或視需要
- ▶ 對於所選擇的輪廓定義一獨立深度。



藉著特定的輪廓指定 **QC**，您可以包括輪廓公式內的多種輪廓。

如果您對於輪廓程式編輯獨立的深度，則您必須指定到所有的子輪廓之一深度 (如果需要的話指定深度為 0)。

輸入複雜輪廓公式

您可以使用軟鍵來連結數學公式內的多種輪廓。

- SPEC
FCT

▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列。
- 輪廓
點
加工

▶ 選擇用於輪廓與點加工的功能表。
- 輪廓
公式

▶ 按下 CONTOUR FORMULA 軟鍵。然後，TNC 顯示以下軟鍵：

數學功能	軟鍵
交叉 e.g. QC10 = QC1 & QC5	
結合 e.g. QC25 = QC7 QC18	
結合無交叉 e.g. QC12 = QC5 ^ QC25	
不含 e.g. QC25 = QC1 \ QC2	
開括弧 e.g. QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)	
閉括弧 e.g. QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)	
定義單一輪廓 e.g. QC12 = QC1	



重疊輪廓

TNC 預設程式編輯的輪廓是口袋形，您可以使用輪廓公式功能，將口袋形輪廓轉換為島嶼狀輪廓。

口袋形與島嶼狀可以重疊來形成新輪廓。如此可以用另一個口袋來擴大口袋的範圍，或以島嶼來縮小口袋的範圍。

子程式：**重疊口袋**




以下的程式編輯範例是輪廓描述程式，這個程式是在輪廓定義程式當中加以定義。輪廓定義程式是透過實際主程式內的 **SEL CONTOUR** 功能來呼叫。

口袋 A 與 B 重疊。

TNC 會計算交叉點 S1 與 S2 (交叉點不需要程式編輯)。

口袋形是以完整圓來程式編輯的。

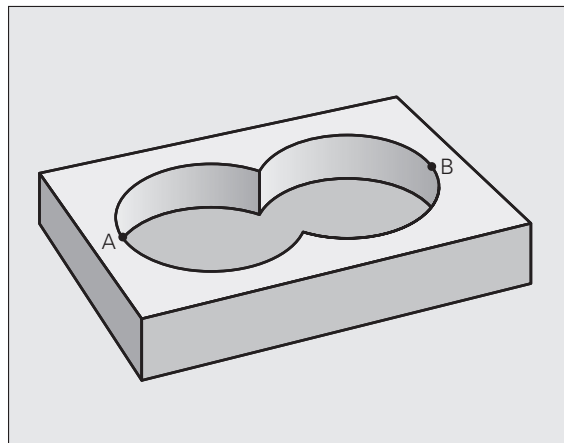

輪廓描述程式 1：口袋 A

```

0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM

```

輪廓描述程式 2：口袋 B

```

0 BEGIN PGM POCKET_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_B MM

```

包括的範圍

表面 A 與 B 都必須加工，包括互相重疊的範圍：


- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中程式編輯，沒有半徑補償。
- 在輪廓公式內，表面 A 與 B 是以「結合」功能來處理。

輪廓定義程式：

```

50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...

```

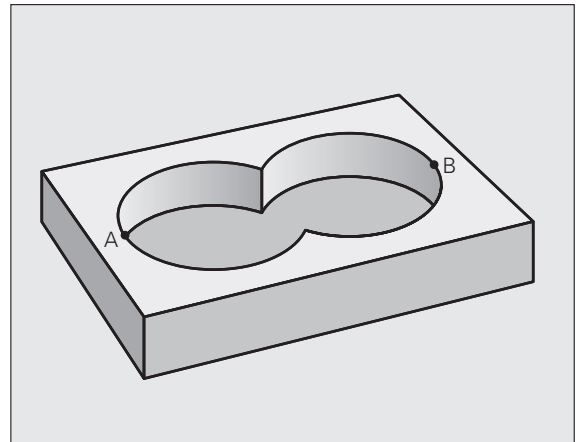


不包括的範圍

表面 A 要加工，但是不包括由 B 重疊的部分：

- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中輸入，沒有半徑補償。
- 在輪廓公式中，使用不含功能將表面 B 減去表面 A。

輪廓定義程式：

```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...
```

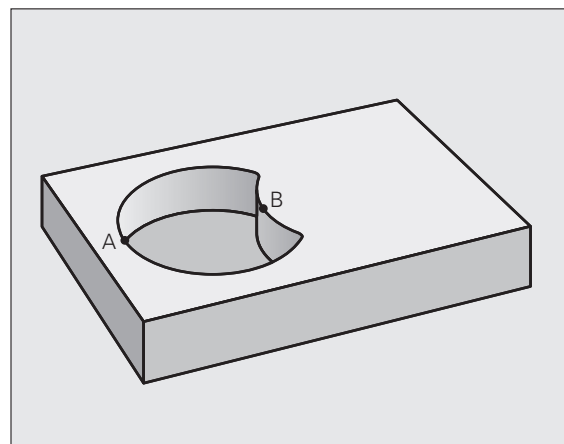


交叉的範圍

只需要加工 A 與 B 相重疊的區域。(只由 A 或 B 覆蓋的區域不需要加工。)

- 表面 A 與 B 必須在個別的程式當中輸入，沒有半徑補償。
- 在輪廓公式內，使用「交會」功能來處理表面 A 與 B。

輪廓定義程式：

```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 & QC2
55 ...
56 ...
```

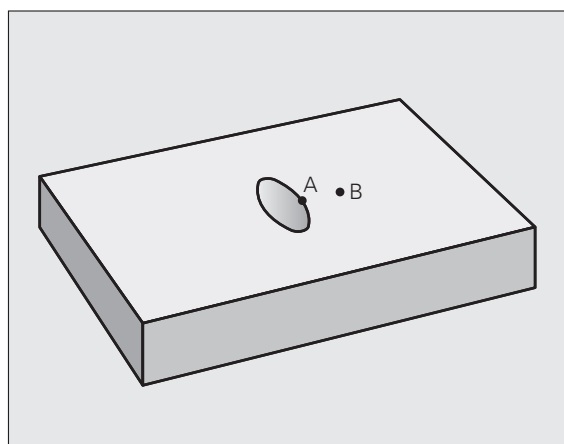

以 SL 循環程式來為輪廓加工



完整的輪廓是以 SL 循環 程式 20 – 24 來加工 (請參閱 " 概述 " 在第 170 頁上)。

9 CYCL DEF 22 粗銑	循環程式定義：粗銑
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=350 ; 粗銑進給速率	
Q18=0 ; 粗粗銑刀具	
Q19=150 ; 往復進給速率	
Q401=100 ; 進給速率係數	
Q404=0 ; 細粗銑策略	
10 CYCL CALL M3	循環呼叫：粗銑
11 TOOL CALL 2 Z S5000	精銑銑刀的刀具呼叫
12 CYCL DEF 23 底面精銑	循環程式定義：底面精銑
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=200 ; 粗銑進給速率	
13 CYCL CALL M3	循環呼叫：底面精銑
14 CYCL DEF 24 側邊精銑	循環程式定義：側邊精銑
Q9=+1 ; 方向	
Q10=5 ; 進刀深度	
Q11=100 ; 進刀進給速率	
Q12=400 ; 粗銑進給速率	
Q14=+0 ; 側面預留量	
15 CYCL CALL M3	循環呼叫：側邊精銑
16 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
17 END PGM CONTOUR MM	

利用輪廓公式的輪廓定義程式：

0 BEGIN PGM 模型 MM	輪廓定義程式
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"	程式 "CIRCLE1" 輪廓指定的定義
2 FN 0: Q1 =+35	為 PGM "CIRCLE31XY" 內使用的參數來指定數值
3 FN 0: Q2 = +50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLE31XY"	程式 "CIRCLE31XY" 輪廓指定的定義
6 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE"	程式 "TRIANGLE" 輪廓指定的定義
7 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE"	程式 "SQUARE" 輪廓指定的定義
8 QC10 = (QC 1 QC 2) \ QC 3 \ QC 4	輪廓公式
9 END PGM 模型 MM	



輪廓描述程式：

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM	輪廓描述程式：右邊的圓
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE1 MM	
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM	輪廓描述程式：左邊的圓
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIANGLE MM	輪廓描述程式：右邊的三角形
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIANGLE MM	
0 BEGIN PGM SQUARE MM	輪廓描述程式：左邊的正方形
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM SQUARE MM	



9.2 具有簡單輪廓公式的 SL 循環程式

基本原則

SL 循環程式與簡單輪廓公式能讓您以簡單方式利用最多結合 9 個子輪廓（口袋形或島嶼狀）來構成輪廓。您將個別的子輪廓（幾何資料）定義為個別的程式。您可以用這種方式，任意多次使用任何子輪廓。TNC 從選取的子輪廓計算輪廓。



程式編輯 SL 循環程式（全部的輪廓描述程式）時的記憶體容量，限於 **128 個輪廓**。可能的輪廓元件的數量取決於輪廓的類型（內部或外部輪廓），以及輪廓描述的數量。您可最多程式編輯 **16384 個輪廓元件**。

子輪廓的特性

- 請勿程式編輯刀徑補償。
- TNC 忽略進給速率 F 與雜項功能 M。
- 允許座標轉換。如果是在子輪廓內程式編輯，則在後續的子程式內也有效，但是在循環程式呼叫之後不需要重設。
- 雖然子程式能包含主軸的座標，但是這種座標會遭忽略。
- 工作平面是在子程式的第一個座標單節內加以定義。

固定循環程式的特性

- 循環開始前，TNC 自動將刀具定位到設定淨空處。
- 因為銑刀是繞著而非跨越島嶼狀來銑削，所以每一層螺旋進給深度的銑削不被中斷。
- 程式中可以設定「內側轉角」的半徑，刀具會持續移動，避免內側轉角的表面損傷（適用於粗切削和側邊精銑循環時最外邊的路徑）。
- 側邊精銑時，刀具以圓弧切線接近輪廓。
- 底面精銑時，刀具再一次以圓弧切線接近工件（例如當刀具軸是 Z 軸時，圓弧會落在 Z/X 平面）。
- 整個輪廓會以順銑或逆銑徹底加工。

加工資料（例如銑削深度、精銑預留量、設定淨空）是作為輪廓資料來輸入循環程式 20。

範例：程式結構：以 SL 循環程式及複雜輪廓公式來加工

0 BEGIN PGM CONTDEF MM
...
5 CONTOUR DEF P1= "POCK1.H" I2 = "ISLE2.H" 深度 5 I3 "ISLE3.H" 深度 7.5
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA...
8 CYCL DEF 22 粗銑 ...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 底面精銑 ...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 側邊精銑 ...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTDEF MM



輸入簡單輪廓公式

您可以使用軟鍵來連結數學公式內的多種輪廓。

- 
 - ▶ 顯示具有特殊功能的軟鍵列。
- 
 - ▶ 選擇用於輪廓與點加工的功能表。
- 
 - ▶ 按下 **CONTOUR DEF** 軟鍵。TNC 即開啓輸入輪廓公式的對話。
 - ▶ 輸入第一子輪廓的名稱。第一子輪廓必須是最深的口袋。使用 **ENT** 鍵確認。
- 
 - ▶ 透過軟鍵指定下個子輪廓爲口袋形或島嶼狀。使用 **ENT** 鍵確認。
 - ▶ 輸入第二子輪廓的名稱。使用 **ENT** 鍵確認。
 - ▶ 若有需要，輸入第二子輪廓的深度。使用 **ENT** 鍵確認。
 - ▶ 執行如上述對話，直到輸入所有子輪廓。




- 依此方式皆要由具有最深口袋的子輪廓表列開始！
- 如果輪廓被定義爲島嶼狀，**TNC** 即將輸入的深度解釋爲島嶼狀高度。然後所輸入的數值（不具有代數符號）即參照到工件上表面！
- 如果深度輸入值爲 **0**，則在循環程式 **20** 中定義之口袋深度即會生效。然後島嶼狀即提升到工件上表面！

以 SL 循環程式來爲輪廓加工



完整的輪廓是以 **SL 循環 程式 20 – 24** 來加工（請參閱 "概述" 在第 170 頁上）。

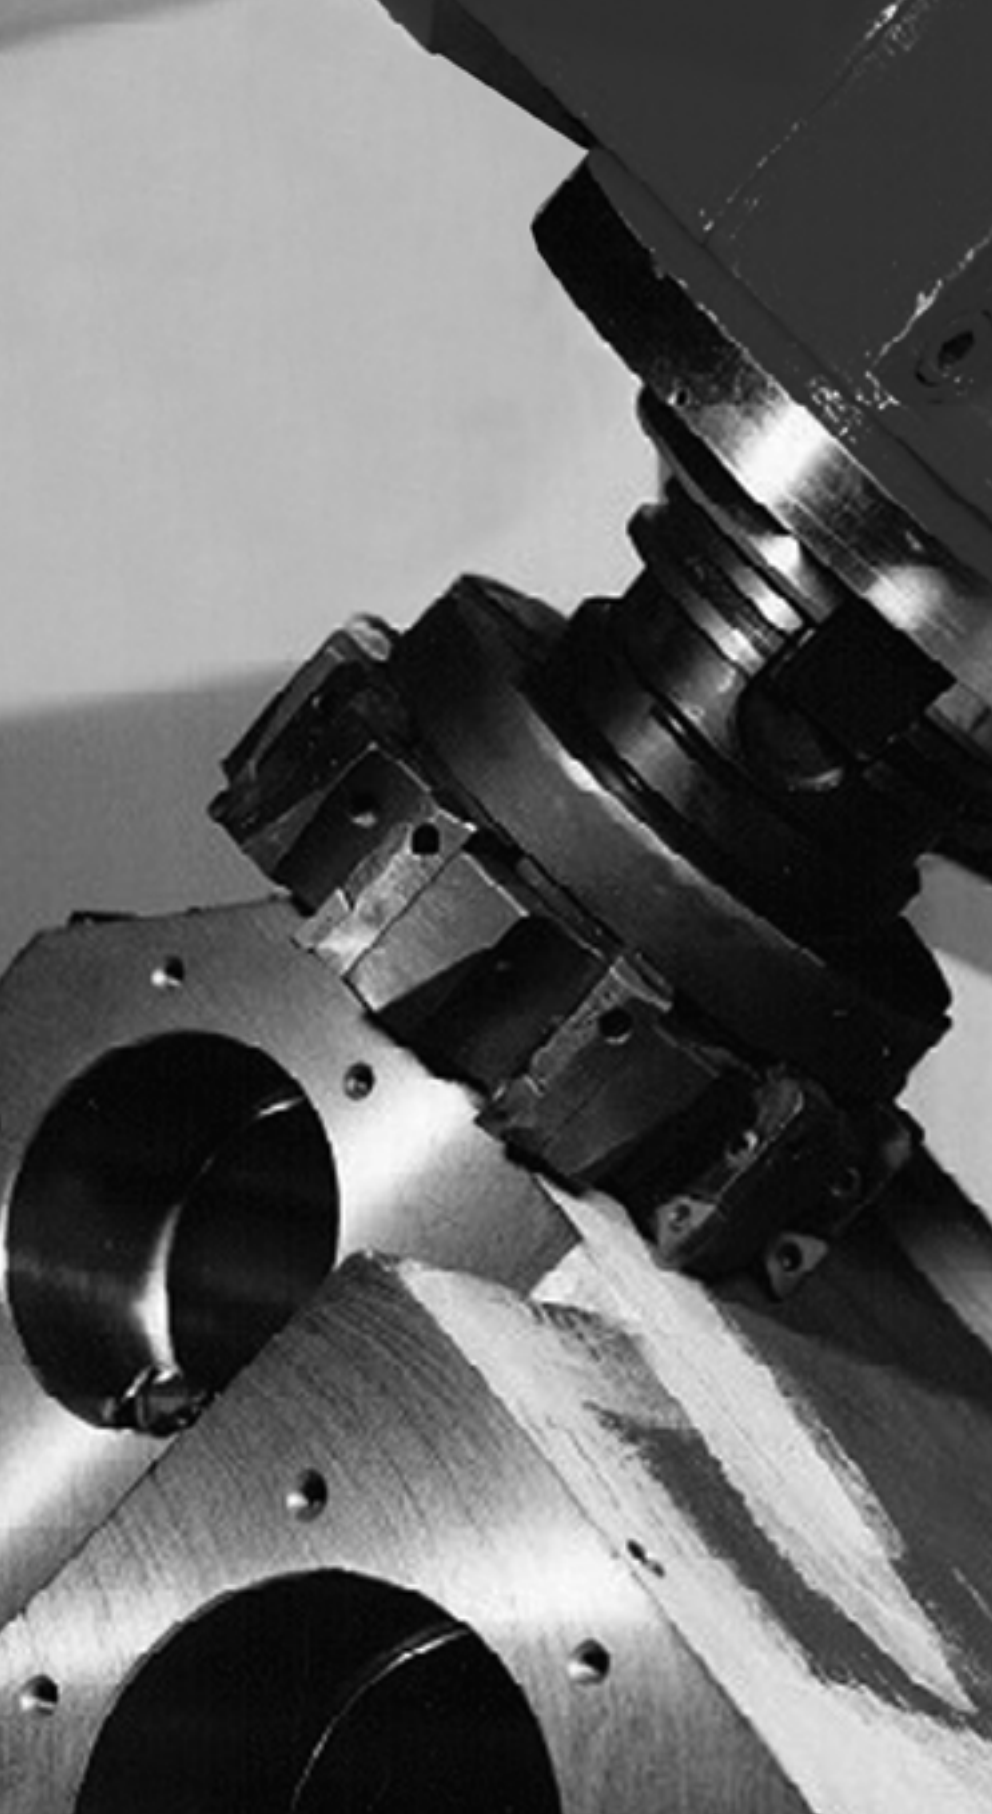

10

固定循環程式：多路徑
銑削



10.1 基本原則

概述

TNC 使用以下的特性來偏移加工表面的四個循環程式：

- 平面的矩形表面
- 平面的斜角表面
- 以任何方式傾斜的表面
- 扭轉的表面


循環程式	軟鍵	頁碼
230 多路徑銑削 用於平面矩形表面		頁面 227
231 直線行的表面 用於歪斜、傾斜或扭轉的表面		頁面 229
232 表面銑削 對於水平長方形表面，利用所代表的過大及多重螺旋進給		頁面 233



10.2 多路徑銑削 (循環程式 230 , DIN/ISO : G230 , 進階程式編輯功 能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 以快速移動速率 **FMAX**，將刀具從工作平面的目前位置移動到開始點 **1**；TNC 也將刀具向左及向上移動刀徑距離。
- 2 接著刀具在刀具軸，以 **FMAX** 移動到設定淨空處。然後以進刀進給速率接近程式編輯的刀具軸之開始位置。
- 3 接著刀具以程式編輯的銑削進給速率移動到停止點 **2**。TNC 從程式編輯的開始點、程式長度與刀徑，來計算停止點。
- 4 TNC 以跨距的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移量是由程式編輯的寬度及切削次數計算得到的。
- 5 接著刀具沿第一軸的負方向退刀。
- 6 多路徑銑削會重複執行，一直到程式編輯的表面銑削完成為止。
- 7 接著循環結束時，刀具會以 **FMAX** 退回設定淨空處。

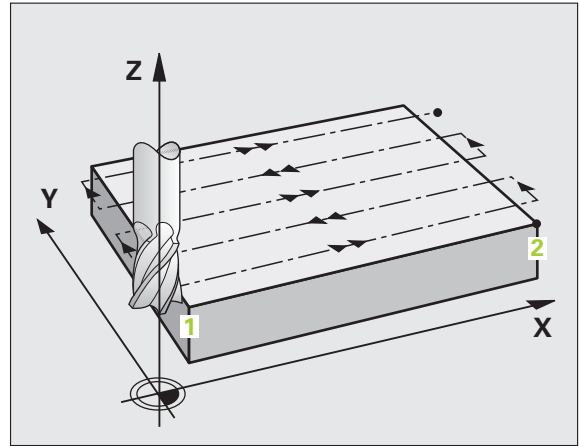

程式編輯時請注意：





TNC 從目前位置，將刀具定位在開始點，首先是移動工作平面軸，接著是刀具軸到定點。

刀具的預先定位要使刀具和夾治具不會發生碰撞。

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上開始點Q225(絕對式):** 在工作平面的參考軸上，多路徑銑削表面的最小點座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上開始點Q226(絕對式):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的最小點座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上開始點 Q227 (絕對式):** 在主軸上執行多路徑銑削的高度。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量式):** 在工作平面的參考軸上，多路徑銑削表面的長度，以第一 軸上的開始點為參考點。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量式):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的長度，以第二 軸上的開始點為參考點。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **切削次數 Q240:** 在整個寬度上的銑削路徑的次數。輸入範圍：0 至 99999
- ▶ **進刀進給速率 Q206:** 刀具從設定淨空處到銑削深度的移動速率，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **銑削進給速率 Q207:** 刀具在銑削時的移動速度，單位是 mm/min。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **跨距進給速率 Q209:** 刀具移動到下一個銑削路徑時的移動速率，單位是 mm/min。如果在材料中跨越式移動刀具，輸入的 Q209 要小於 Q207。如果刀具在開口跨越式移動，輸入的 Q209 可以大於 Q207。輸入範圍：0 至 99999.9999；另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式):** 刀尖和銑削深度之間的距離，作為循環程式開始與結束時的定位之用。輸入範圍：0 至 99999.9999

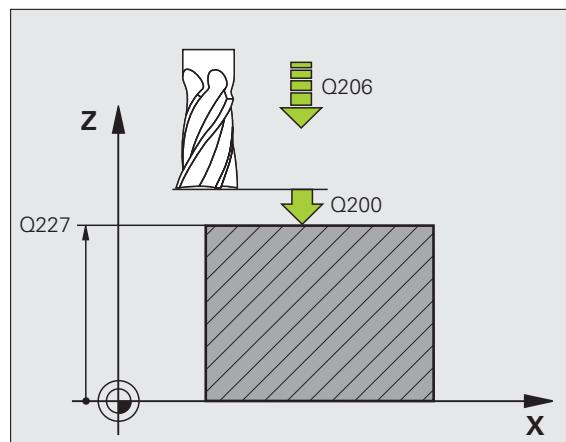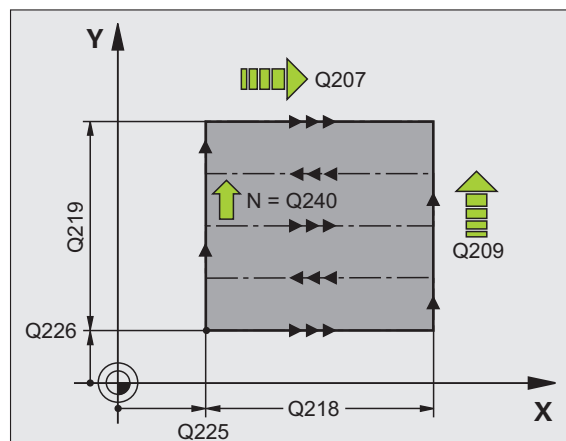

範例：NC 單節

71 CYCL DEF 230 多路徑銑削

Q225=+10 ；第一軸向上開始點

Q226=+12 ；第二軸向上開始點

Q227=+2.5 ；第三軸向上開始點

Q218=150 ；第一側面長度

Q219=75 ；第二側面長度

Q240=25 ；切削次數

Q206=150 ；進刀進給速率

Q207=500 ；銑削進給速率



Q209=200 ；跨距進給速率

Q200=2 ；設定淨空

10.3 直線行的表面 (循環程式 231 , DIN/ISO : G231 , 進階程式編輯 功能軟體選項)

循環程式執行

- 1 TNC 從目前位置，以 3-D 直線移動將刀具定位到開始點 **1**。
- 2 接著刀具以銑削進給速率前進到停止點 **2**。
- 3 TNC 從這個點，以快速移動速率 **FMAX** 在刀具軸正向將刀具移動刀具直徑的距離，然後回到開始點 **1**。
- 4 TNC 在開始點 **1**，將刀具移回最後移動的 Z 值。
- 5 TNC 在三個軸向上將刀具從點 **1** 朝向點 **4** 移動到下一個直線。
- 6 刀具從這個點移動到這個路徑的停止點，TNC 利用點 **2** 和朝向點 **3** 方向上的偏移量來計算停止點。
- 7 多路徑銑削會重複執行，一直到程式編輯的表面銑削完成為止。
- 8 接著循環程式結束時，刀具會定位到在主軸上比程式編輯的最高點還高一個刀具直徑的位置。

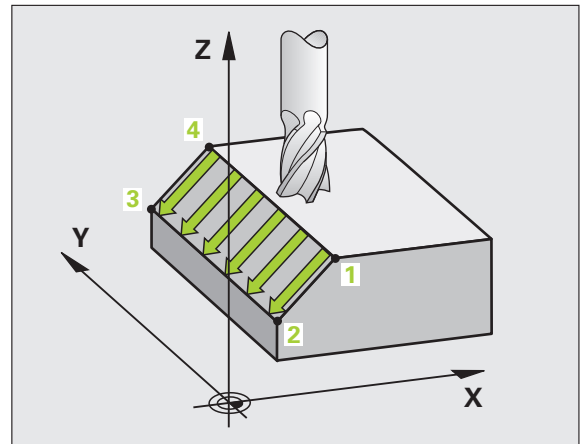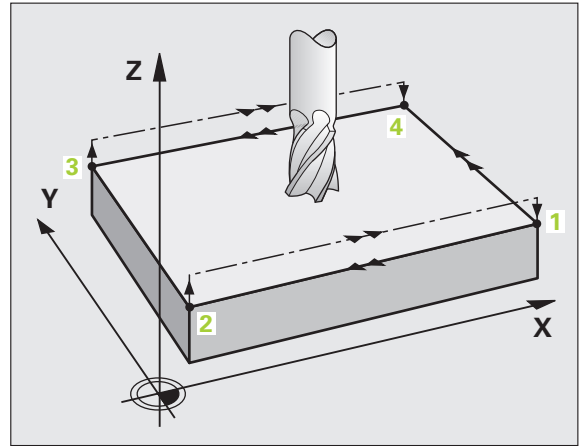

切削動作


因為 TNC 總是從點 **1** 移動到點 **2**，並且總移動從點 **1 / 2** 到點 **3 / 4**，因此可選擇開始點以及銑削方向。您可以將點 **1** 程式編輯在要加工表面的任何角落。

如果您使用端銑刀來加工，可以用下列方式獲得最好的精銑表面。

- 輕微的傾斜面用向下斜銑 (點 **1** 的主軸座標大於點 **2** 的主軸座標)。
- 陡峭的傾斜面用向下斜銑 (點 **1** 的主軸座標小於點 **2** 的主軸座標)。
- 銑削扭轉面時，必須使主要切削方向 (從點 **1** 到點 **2**) 平行於較陡峭的傾斜面。

如果您使用圓球銑刀來加工，可以用下列方式獲得最好的精銑表面：

- 銑削扭轉面時，必須使主要切削方向 (從點 **1** 到點 **2**) 垂直最陡峭的傾斜面。

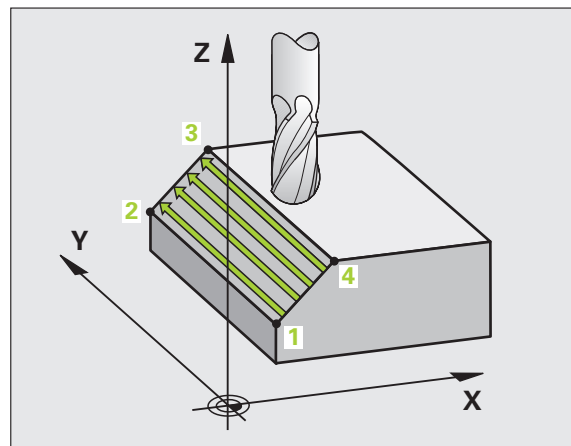**程式編輯時請注意：**

TNC 從目前位置，以三維直線移動將刀具定位到開始點 **1**。刀具的預先定位要使刀具和治具不會發生碰撞。



TNC 以刀徑補償 **R0**，將刀具移動到程式編輯的位置。

必要時請使用有中心刀刃的端銑刀 (ISO 1641)。

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上開始點 Q225 (絕對式):** 在工作平面的參考軸上，多路徑銑削表面的開始點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上開始點 Q226 (絕對式):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的開始點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上開始點 Q227 (絕對式):** 在刀具軸的多路徑銑削表面的開始點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二點 Q228 (絕對式):** 在工作平面的參考軸上，多路徑銑削表面的端點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二點 Q229 (絕對式):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的端點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第二點 Q230 (絕對式):** 在主軸的多路徑銑削表面的端點座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第三點 Q231 (絕對式):** 工作平面的參考軸上點 **3** 的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第三點 Q232 (絕對式):** 工作平面的次要軸上點 **3** 的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第三點 Q233 (絕對式):** 主軸上點 **3** 的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999

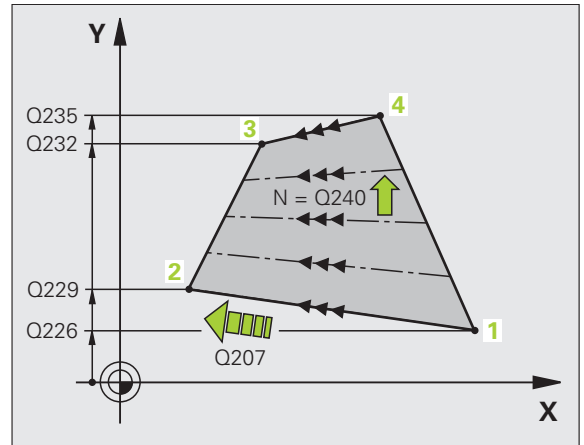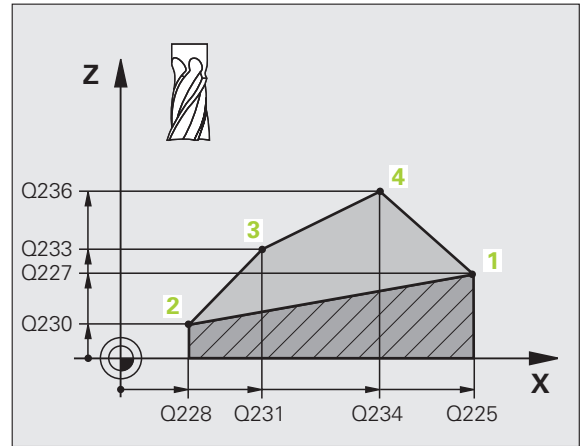

- ▶ **第一軸向上第四點 Q234 (絕對式)**: 工作平面的參考軸上點 **4** 的座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第四點 Q235 (絕對式)**: 工作平面的次要軸上點 **4** 的座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第四點 Q236 (絕對式)**: 主軸上點 **4** 的座標。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **切削次數 Q240**: 點 **1** 和點 **4**; 點 **2** 和點 **3** 之間切削路徑的數量。輸入範圍: 0 至 99999
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度, 單位是 mm/min。TNC 以程式編輯的進給速率的一半來執行第一步驟。輸入範圍: 0 至 99999.999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。

範例: NC 單節

72 CYCL DEF 231 直線行表面

Q225=+0 ; 第一軸向上開始點

Q226=+5 ; 第二軸向上開始點

Q227=-2 ; 第三軸向上開始點

Q228=+100; 在第一軸向上第二點

Q229=+15 ; 在第二軸向上第二點

Q230=+5 ; 第三軸上第二點

Q231=+15 ; 在第一軸向上第三點

Q232=+125; 在第二軸向上第三點

Q233=+25 ; 第三軸向上第三點

Q234=+15 ; 第一軸向上第四點

Q235=+125; 第二軸向上第四點

Q236=+25 ; 第三軸向上第四點

Q240=40 ; 切削次數

Q207=500 ; 銑削進給速率

10.4 面銑 (循環程式 232 , DIN/ISO : G232 , 進階程式編輯功能軟體選項)

循環程式執行


循環程式 232 係用於在當考慮到精銑預留量時，在數次螺旋進給當中面銑一水平表面。可使用三種加工策略：

- 策略 Q389=0: 迂迴加工，在正在加工的表面之外跨距
- 策略 Q389=1: 迂迴加工，在正在加工的表面之內跨距
- 策略 Q389=2: 逐線加工，以定位進給速率退回及跨距

- 1 從目前的位置，TNC 使用定位邏輯以快速移動速率 **FMAX** 定位刀具到開始位置 **1**：如果在主軸軸向上的目前位置大於第二設定淨空，TNC 會先定位刀具在加工平面上，然後在主軸軸向上。否則其先移動到第二 設定淨空，然後在加工平面上。在加工平面中的開始點與從工件邊緣偏移刀徑的距離，以及與側邊距離安全淨空。
- 2 然後刀具以定位進給速率在主軸軸向上移動由控制器所計算的第一進刀深度。


策略 Q389=0

- 3 接著刀具以銑削進給速率前進到停止點 **2**。終點位在表面的外側。控制器由所程式編輯的開始點、程式編輯的長度及程式編輯的安全淨空到側邊及刀具半徑來計算終點。
- 4 TNC 以預先定位的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算。
- 5 然後刀具在開始點的方向上移回 **1**。
- 6 程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，刀具即進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重覆到所有的螺旋進給皆完成。在最後一次螺旋進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環結束時，TNC 會以 **FMAX** 將刀具退回至第二 設定淨空處。

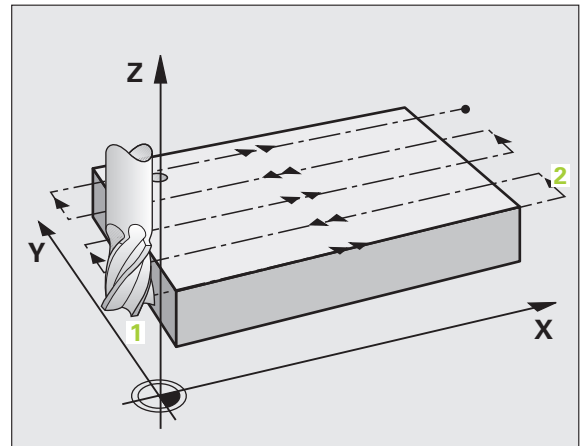


策略 Q389=1

- 3 接著刀具以銑削進給速率前進到停止點 **2**。終點位在表面之內。TNC 從程式編輯的開始點、程式編輯的長度、與刀徑，來計算終點。
- 4 TNC 以預先定位的進給速率將刀具偏移到下一個路徑的開始點。偏移是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算。
- 5 然後刀具在開始點的方向上移回 **1**。在下一條線的移動係發生在工作邊界之內。
- 6 程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，刀具即進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重覆到所有的螺旋進給皆完成。在最後一次螺旋進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環結束時，TNC 會以 **FMAX** 將刀具退回至第二 設定淨空處。

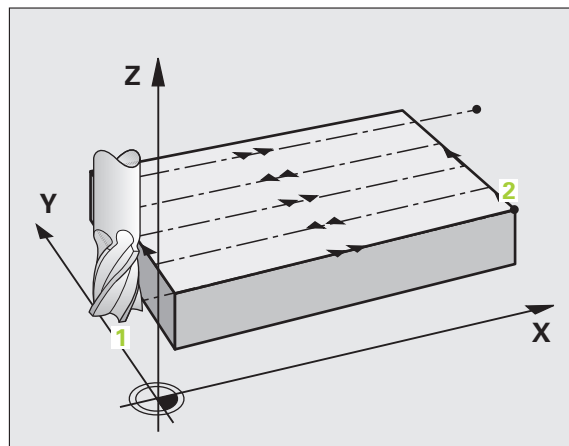

策略 Q389=2

- 3 接著刀具以銑削進給速率前進到停止點 **2**。終點位在表面的外側。控制器由所程式編輯的開始點、程式編輯的長度及程式編輯的安全淨空到側邊及刀具半徑來計算終點。
- 4 TNC 定位在主軸軸向上的刀具到超過目前螺旋進給深度的設定淨空，然後以預先定位進給速率直接移動回到下一條線上的開始點。TNC 是由所程式編輯的寬度、刀具半徑及最大路徑重疊係數來計算偏移值。
- 5 然後刀具返回到目前的螺旋進給深度，並在此方向上移動到下一個端點 **2**。
- 6 銑削程序會重複執行，一直到完成程式編輯的表面為止。在最後一個路徑結束時，刀具即進刀到下一個加工深度。
- 7 為了避免無意義的動作，表面係以相反的方向做加工。
- 8 此程序會重覆到所有的螺旋進給皆完成。在最後一次螺旋進給當中，所輸入的精銑預留量僅會以精銑進給速率銑削。
- 9 接著循環結束時，TNC 會以 **FMAX** 將刀具退回至第二 設定淨空處。

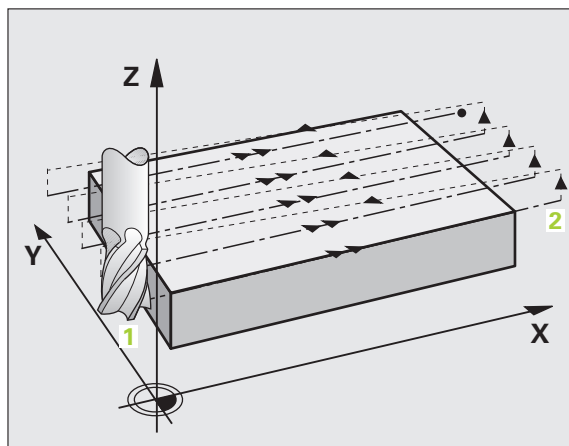

程式編輯時請注意：





在 Q204 中輸入第二次設定淨空，如此在刀具與夾鉗裝置之間不會發生碰撞。

若在三軸 Q227 內的起點以及在三軸 Q386 內的終點都輸入相同值，則 TNC 不會執行循環程式 (已經程式編輯深度 = 0)。



循環程式參數



- ▶ **加工策略 (0/1/2) Q389:** 指定 TNC 要如何加工表面：
 - 0:** 迂迴加工，在要加工的表面之外以定位進給速率跨距
 - 1:** 迂迴加工，在要加工的表面之內以進給速率跨距做銑削
 - 2:** 逐線加工，以定位進給速率退回及跨距
- ▶ **第一軸向上開始點 Q225 (絕對式):** 在工作平面的參考軸上，要加工表面的開始點座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上開始點 Q226 (絕對式):** 在工作平面的次要軸上，多路徑銑削表面的開始點座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上開始點 Q227 (絕對式):** 使用工件表面的座標計算螺旋進給。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上終點 Q386 (絕對式):** 表面所要面銑的主軸軸向上的座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q218 (增量值):** 在工作平面的參考軸上，要做加工的表面長度。使用代數符號來指定第一銑削路徑的方向，其係參照到**第一軸向之開始點**。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q219 (增量值):** 在工作平面的次要軸上，要做加工的表面長度。使用代數符號來指定第一跨距的方向，其係參照到**第二軸向之開始點**。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999

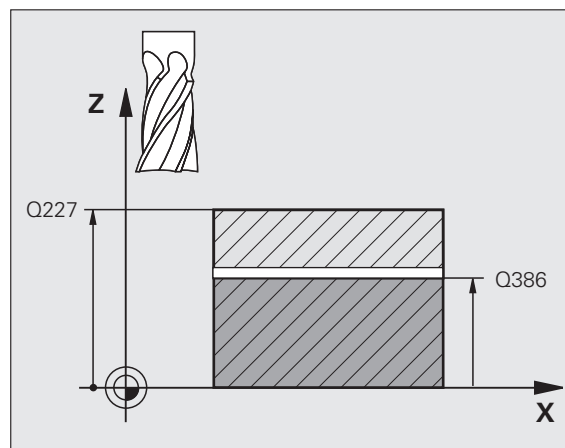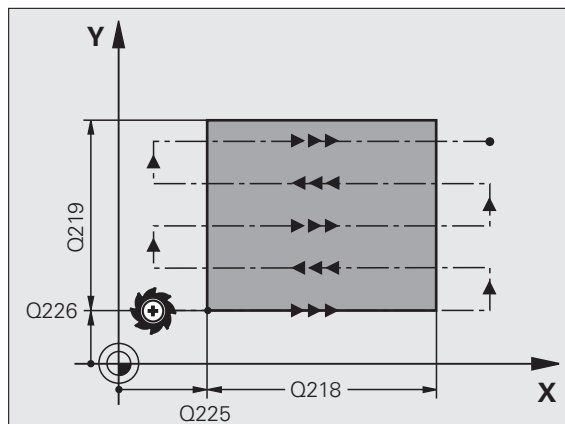

- ▶ **最大進刀深度 Q202(增量值)**: 最大 值為每次刀具前進的最大距離。TNC 由刀具軸向的終點與開始點之間的差異計算出實際的進刀深度 (考慮到精銑預留量) , 如此每次皆使用均勻的進刀深度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **底面預留量 Q369 (增量式)**: 最後螺旋進給使用的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最大路徑重疊係數 Q370: 最大 跨距係數 k**。TNC 由第二側面長度 (Q219) 及刀具半徑計算實際的跨距, 如此使用固定的跨距進行加工。如果您在工具表中已經輸入一半徑 R2(例如使用一面銑刀的刀齒半徑) , TNC 即會依此減少跨距。輸入範圍: 0.1 至 1.9999
- ▶ **銑削進給速率 Q207**: 刀具在銑削時的移動速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.9999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **精銑進給速率 Q385**: 刀具在銑削最後的螺旋進給時的行進速度, 單位是 mm/min。輸入範圍: 0 至 99999.9999; 另外 **FAUTO**、**FU**、**FZ**。
- ▶ **預先定位進給速率 Q253**: 當刀具接近開始位置, 並當移動到下一個銑削路徑時的的行進速率, 單位是 mm/min。如果您正在行進式地移動刀具到材料 (Q389=1), TNC 以進給速率移動刀具進行銑削 Q207。輸入範圍: 0 至 99999.9999; 另外 **FMAX**、**FAUTO**

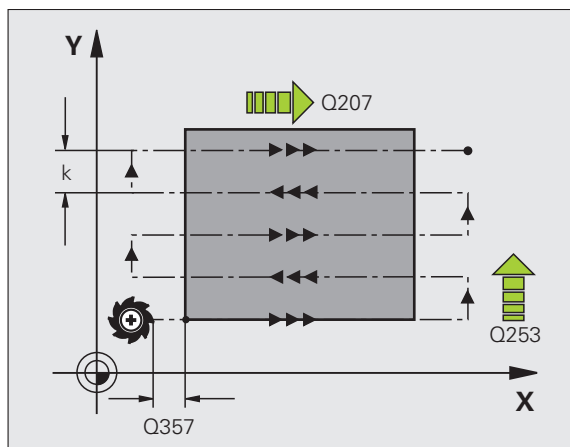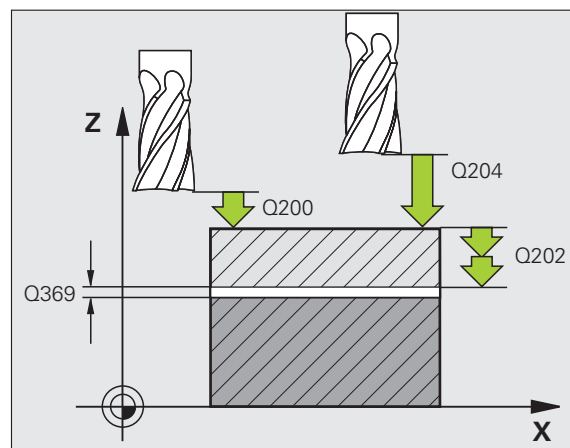

- ▶ **設定淨空 Q200 (增量式) :** 刀尖與工具軸上開始位置之間的距離。如果您使用加工策略 Q389=2 進行銑削，TNC 以目前進刀深度之上的設定淨空處移動刀具到下一個銑削路徑的開始點。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **側面淨空 Q357 (增量式) :** 當刀具接近到第一進刀深度時，對於工件側邊的安全淨空，以及若使用加工策略 Q389=0 或 Q389=2 時發生跨距的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二設定淨空 Q204 (增量式) :** 不會造成刀具與工件 (治具) 之間的碰撞之主軸的座標。輸入範圍：0 至 99999.9999


範例：NC 單節

71 CYCL DEF 232 面銑	
Q389=2	; 策略
Q225=+10	; 第一軸向上開始點
Q226=+12	; 第二軸向上開始點
Q227=+2.5	; 第三軸向上開始點
Q386=-3	; 第三軸向內端點
Q218=150	; 第一側面長度
Q219=75	; 第二側面長度
Q202=2	; 最大進刀深度
Q369=0.5	; 底面預留量
Q370=1	; 最大重疊
Q207=500	; 銑削進給速率
Q385=800	; 精銑進給速率
Q253=2000	; 預先定位進給速率
Q200=2	; 設定淨空
Q357=2	; 側面淨空
Q204=2	; 第二設定淨空



10.5 程式編輯範例


範例：多路徑銑削

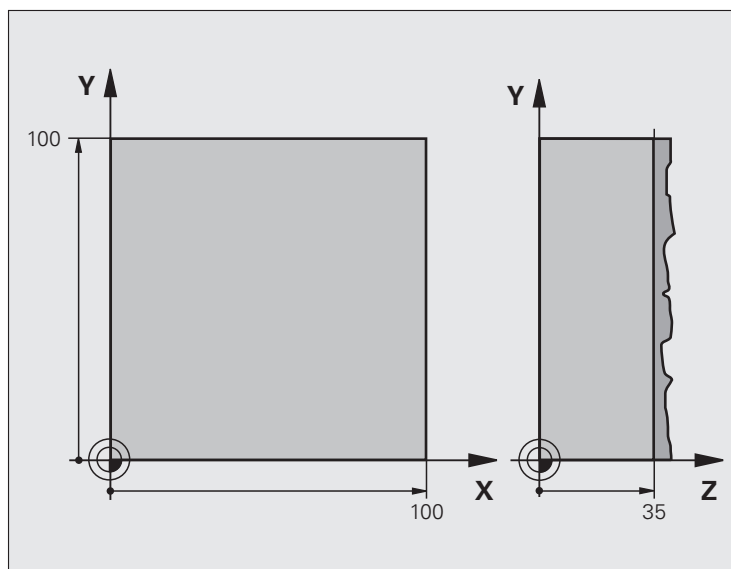

0 BEGIN PGM C230 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z+0	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+40	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 230 多路徑銑削	循環程式定義：多路徑銑削
Q225=+0 ; 第一軸向上開始點	
Q226=+0 ; 第二軸向上開始點	
Q227=+35 ; 第三軸向上開始點	
Q218=100 ; 第一側面長度	
Q219=100 ; 第二側面長度	
Q240=25 ; 切削次數	
Q206=250 ; 進刀進給速率	
Q207=400 ; 銑削進給速率	
Q209=150 ; 跨距進給速率	
Q200=2 ; 設定淨空	

6 L X+-25 Y+0 R0 FMAX M3	預先定位接近開始點
7 CYCL CALL	循環程式呼叫
8 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
9 END PGM C230 MM	



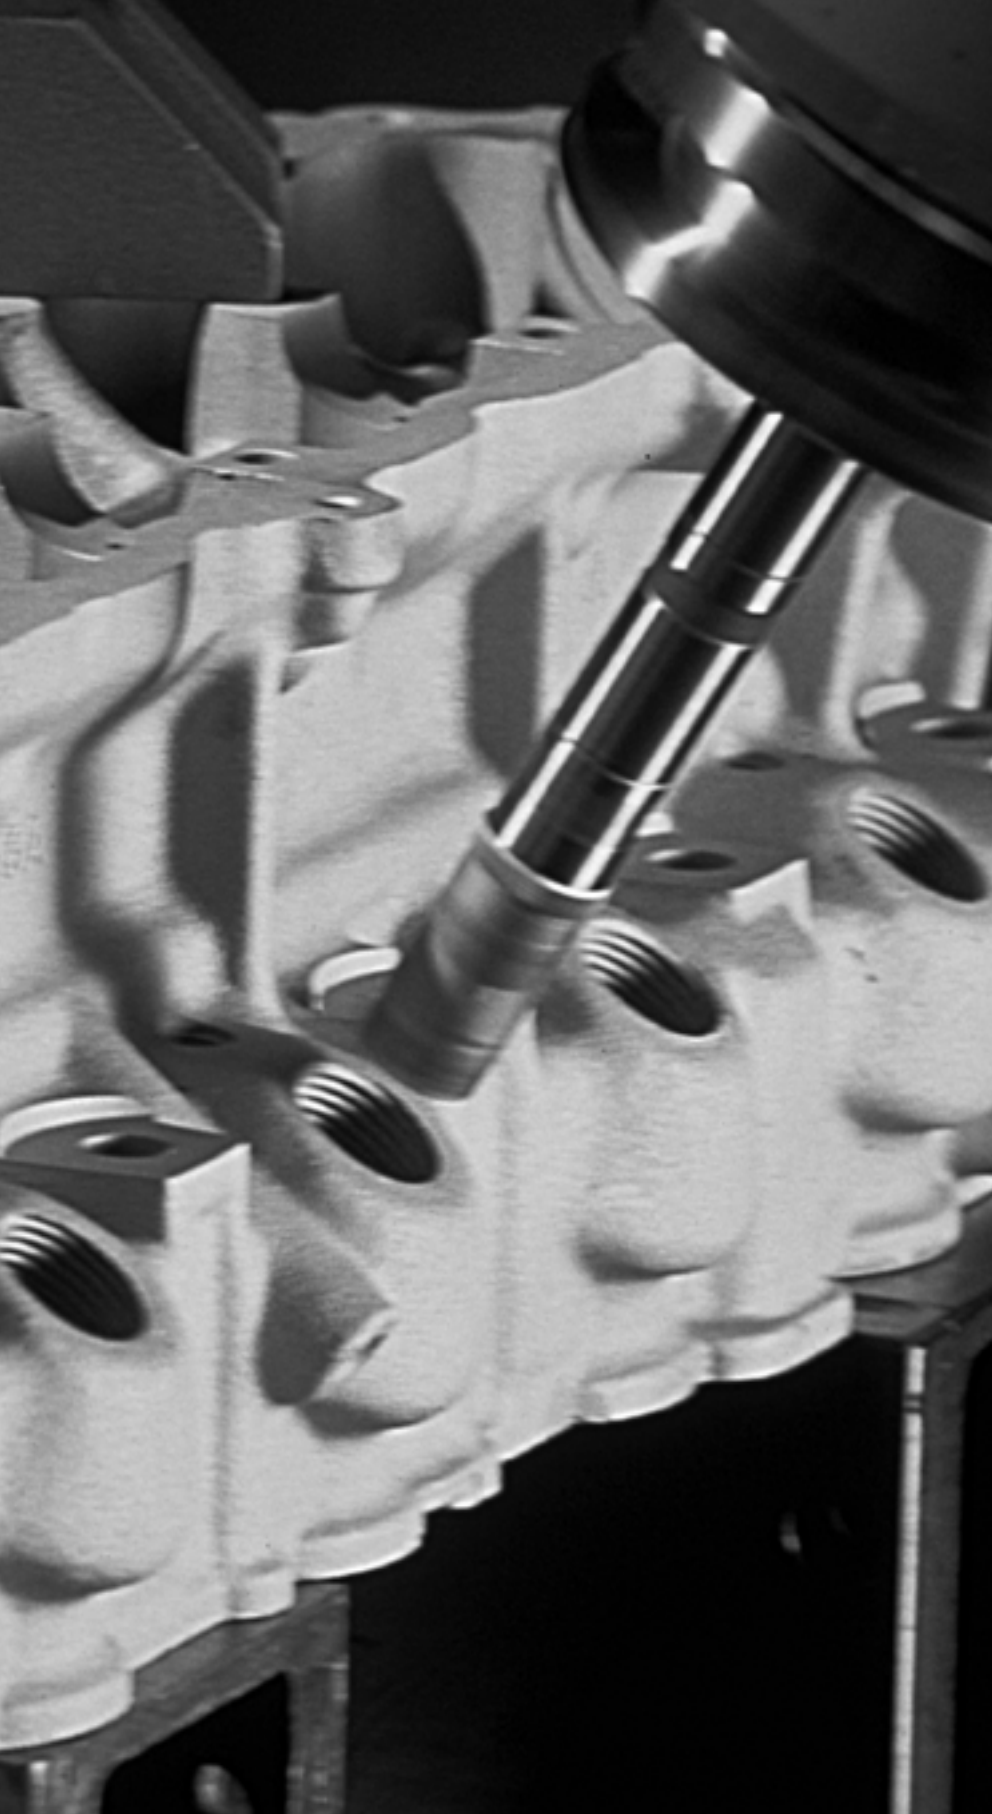

11

循環程式：座標轉換



11.1 基本原則

概述

一旦輪廓程式編集完成之後，您可以使用座標轉換，將這個輪廓路徑以不同的尺寸放置在工件上不同的地方，TNC 提供了下列座標轉換循環程式：

循環程式	軟鍵	頁碼
7 工件原點位移 可以直接在程式內或經由工件原點表格作輪廓的位移		頁面 243
247 工件原點設定 在執行程式時作工件原點設定		頁面 249
8 鏡射影像 輪廓的鏡射		頁面 250
10 旋轉 在工作平面上旋轉輪廓		頁面 252
11 比例縮放係數 放大或縮小輪廓的尺寸		頁面 254
26 特定軸比例縮放係數 作個別軸向比例縮放係數輪廓尺寸的放大或縮小		頁面 256
19 工作平面 在具有旋轉頭及 / 或旋轉工作台的機器上以傾斜的座標系統加工		頁面 258

座標轉換的效果

執行的開始：座標轉換在定義後立刻生效，不必經過呼叫。座標轉換將繼續有效，直到改變或取消。

如果要取消座標轉換：

- 以新數值來定義基本模式的循環程式；例如比例縮放係數 1.0
- 執行雜項功能 M2、M30 或 END PGM 單節 (取決於機器參數 **clearMode**) 。
- 選擇新程式



11.2 工件原點位移 (循環程式 7, DIN/ISO : G54)



作用

工件原點位移可以讓同樣的加工，在工件上的不同位置重複執行。

定義了工件原點位移循環之後，所有座標資料將依據新的工件原點。TNC 會在附加的狀態顯示畫面中，顯示個別軸的工件原點位移量，旋轉軸也可以輸入。

重置

- 直接從循環程式定義中程式編輯一個工件原點位移到座標 $X=0$ 、 $Y=0$ 等。
- 從工件原點表中呼叫工件原點位移到座標 $X=0$ 、 $Y=0$ 等。

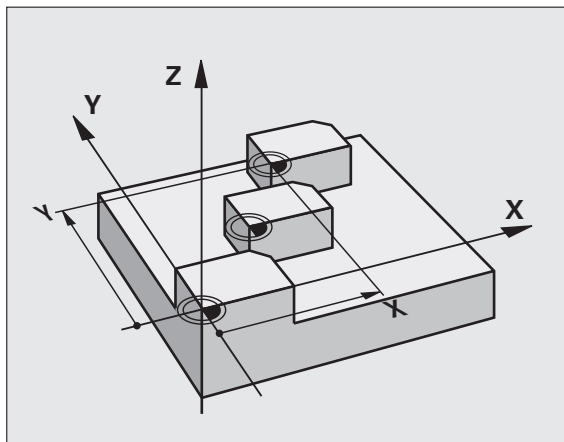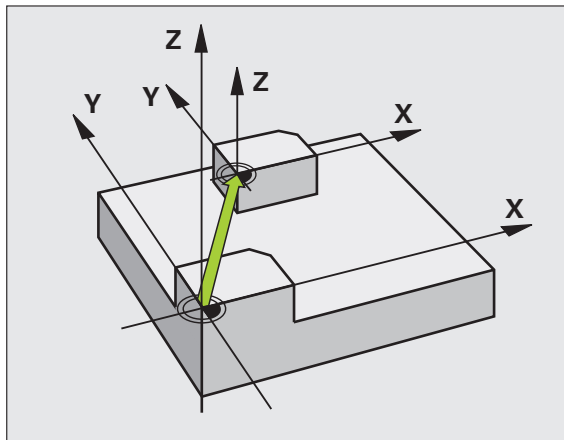

循環程式參數



- **工件原點位移**：輸入新工件原點的座標。絕對值是以手動設定的工件原點為基準，增量值永遠是以最後有效的工件原點為基準，這個工件原點可以是已經位移過的。輸入範圍：最多 6 個 NC 軸，每一都從 -99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

13 CYCL DEF 7.0 工件原點位移

14 CYCL DEF 7.1 X+60

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

11.3 使用工件原點表的工件原點位移 (循環程式 7，DIN/ISO：G53)

作用

工件原點表是用在

- 在工件的不同位置上經常重複的加工程序。
- 經常使用同樣的工件原點位移。

在程式裡面，您可以在循環程式定義中直接程式編輯工件原點，或從工件原點表中呼叫。



重置

- 從工件原點表中呼叫工件原點位移到座標 $X=0$ 、 $Y=0$ 等。
- 直接從循環程式定義中執行一個工件原點位移到座標 $X=0$ 、 $Y=0$ 等。

狀態顯示：

在額外的狀態顯示中，來自工件原點表之以下的資料即會顯示出來：

- 啟動的工件原點表之名稱及路徑
- 啟動的工件原點編號
- 來自啟動工件原點編號之 DOC 欄位的註解

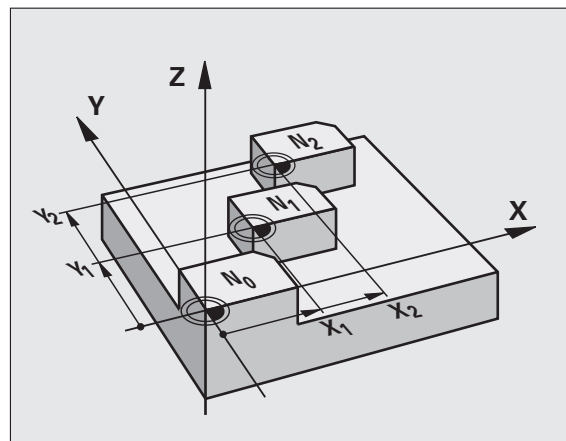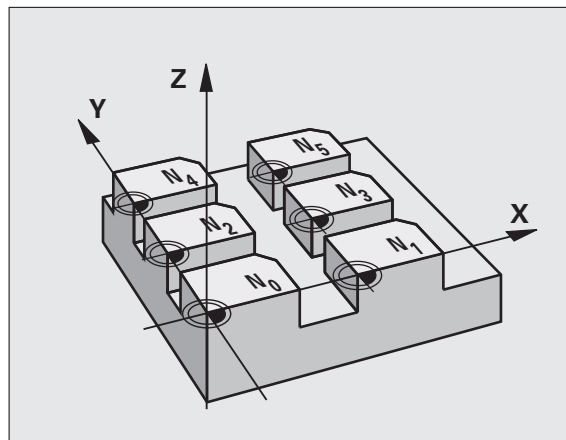

程式編輯時請注意：

**碰撞的危險！**

工件原點表中的工件原點**總是及專門**以目前工件原點為基準 (預設)。



如果您使用具有工件原點表的工件原點位移，那麼請使用 **SEL TABLE** 功能從 **NC** 程式啟動所要的工件原點表。

如果您沒有使用 **SEL TABLE**，那麼您必須在程式模擬或程式執行之前，啟動所要的工件原點表。(這也適用於程式編輯的圖形)。

- 請使用檔案管理功能，選擇所要的工件原點表，以便在 **程式模擬** 操作模式內進行程式模擬：工件原點表接收狀態 **S**。
- 在程式執行模式中使用檔案管理功能，選擇所要的工件原點表，以便執行程式：工件原點表接收狀態 **M**。

工件原點表中的座標值只在絕對座標值時有效。

新的行只能插在工件原點表的最後面。

若建立工件原點表，則檔名開頭必須為字母。



循環程式參數



- ▶ **工件原點位移**：輸入工件原點表中的工件原點號碼，或輸入一個 Q 參數。如果輸入 Q 參數，TNC 會使 Q 參數中的工件原點號碼生效。輸入範圍：0 至 9999

範例：NC 單節

77 CYCL DEF 7.0 工件原點位移

78 CYCL DEF 7.1 #5

選擇加工程式內的工件原點表

您可以使用 **SEL TABLE** 功能，來選擇 TNC 取得工件原點的工件原點表：

PGM
CALL

工件座標
表

- ▶ 若要選擇程式呼叫的功能，按下 PGM CALL 鍵。
- ▶ 按下「工件原點表」軟鍵。
- ▶ 使用選擇軟鍵選擇工件原點表或檔案的完整路徑名稱，並以 END 鍵來確認輸入。



在循環程式 7 工件原點位移之前，程式編輯一個 **SEL TABLE** 單節。

以 **SEL TABLE** 選定的工件原點表將持續有效，直到您以 **SEL TABLE** 或透過 PGM MGT 來選擇另一個工件原點表。

在程式與編輯操作模式中編輯工件原點表



在您已经改變了工件原點表中的一個數值之後，您必須以 ENT 鍵儲存這些改變。否則在程式執行期間不會包含這個改變。

在 **程式與編輯** 操作模式中選擇工件原點表。

- PGM MGT
- ▶ 請按下 PGM MGT 鍵呼叫檔案管理員。
 - ▶ 顯示工件原點表：請按下 「選擇類型」 及 「顯示.D」 軟鍵。
 - ▶ 選擇所要的工件原點表，或輸入新的檔案名稱。
 - ▶ 編輯檔案。軟鍵列包含下列編輯功能：

功能	軟鍵
選擇工件原點表的開頭	
選擇表格的結尾	
至前一頁	
至下一頁	
插入行 (只能在表的結尾)	
刪除行	
找尋	
前往行的開頭	
前往行的節尾	
複製目前的值	
插入複製值	
將行 (參考點) 的輸入號碼增加到表格的結尾	



規劃工件原點表

如果您不希望為使用中的軸定義工件原點表，請按下 DEL 鍵。然後 TNC 清除對應輸入欄位內的數值。

程式執行
自動執行

表的編輯
X [mm]

檔案: tnc:\nc_prog\cast\zeroshift.d 行: 0 >>

0	X	Y	Z	R	B
0	+100.004	+50.002	+0	0.0	0.0
1	+200.024	+50.007	+0	0.0	0.0
2	+300.001	+40.000	+0	0.0	0.0
3	+400.004	+50.001	+0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

開始
結束
頁
頁
插入
刪除
尋找

M
S
T
DIAGNOSIS

離開工件原點表

在檔案管理中選擇不同的檔案類型，並選擇所要的檔案。

在您已經改變了工件原點表中的一個數值之後，您必須以 ENT 鍵儲存這些改變。否則在程式執行期間不會包含這個改變。

狀態顯示：

在其他狀態顯示中，TNC 顯示了現用工件原點位移之值。



11.4 工件原點設定 (循環程式 247, DIN/ISO : G247)


作用

您可以使用循環程式工件原點設定，將預設座標資料表內定義的原點作為新工件原點來啟用。

在工件原點設定循環程式定義之後，所有的座標輸入及工件原點偏移（絕對及增量）皆參照到新的預設值。

狀態顯示

在狀態顯示中，TNC 顯示了工件原點符號之後的啟動預設值編號。

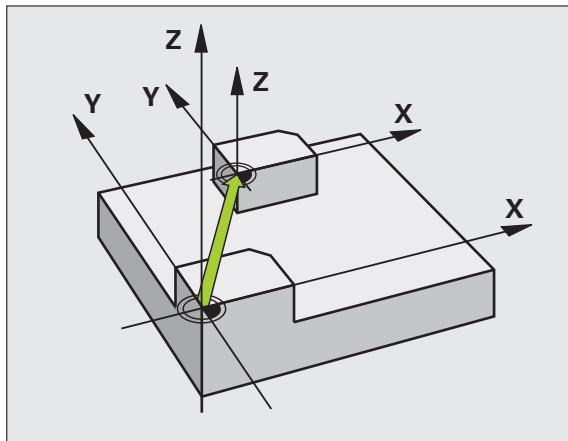

程式編輯之前請注意：



當啟動來自預設座標資料表之工件原點時，TNC 即重設工件原點位移、鏡射、旋轉、比例縮放係數以及軸專屬比例縮放係數。

如果您啟動預設值編號 0 (行 0)，則您可在手動操作模式中啟動您最後手動設定的工件原點。

循環程式 G247 在程式模擬模式內沒有作用。

循環程式參數



► **工件原點數目？**：由預設座標資料表中輸入要啟動的工件原點編號。輸入範圍：0 至 65535

範例：NC 單節

13 CYCL DEF 247 工件原點設定

Q339=4 ; 工件原點編號

狀態顯示：

在其他狀態顯示中 (POS. DISP. STATUS)，TNC 顯示在**工件原點**對話之後的現用預設值編號。

11.5 鏡射影像 (循環程式 8，DIN/ISO：G28)

作用

TNC 可在工作平面上加工一個輪廓的鏡射影像。

鏡射影像循環程式在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的鏡射軸會顯示在附加的狀態顯示畫面內。



- 如果只鏡射一軸，刀具的加工方向會相反（除了在固定循環程式當中）。
- 如果鏡射兩軸，加工方向仍然相同。

鏡射影像的結果取決於工件原點的位置：

- 如果工件原點位於要鏡射的輪廓上，元件只作單純的翻轉。
- 如果工件原點位於要鏡射的輪廓之外，元件會「跳」到另一個位置。

重置

以 NO ENT 鍵再次程式編輯鏡射影像循環程式。

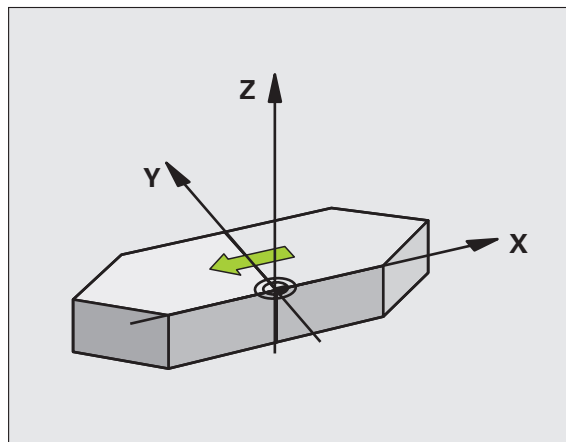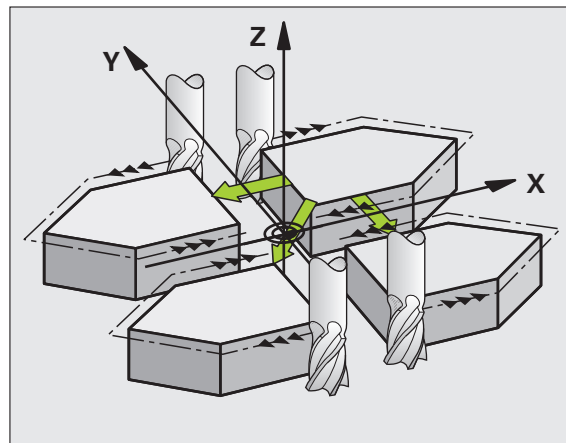

程式編輯時請注意：



如果您僅鏡射一個軸向，加工方向對於銑削循環程式即會倒轉（循環程式 2xx）。例外：循環程式 208，其中應用在循環程式中定義的方向。

循環程式參數



- ▶ **鏡射軸？**：輸入要鏡射的軸。您能鏡射所有的軸，包括旋轉軸，但是主軸與輔助軸除外。您最多能輸入 3 軸。輸入範圍：最多三個 NC 軸 **X、Y、Z、U、V、W、A、B、C**

範例：NC 單節

```
79 CYCL DEF 8.0 鏡射影像
```

```
80 CYCL DEF 8.1 X Y Z
```

11.6 旋轉 (循環程式 10，DIN/ISO：G73)

作用

TNC 在程式當中能在工作平面上，以有效的工件原點為中心來旋轉座標系統。



旋轉循環程式在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的旋轉角度會顯示在附加的狀態顯示畫面內。

旋轉角度的參考軸：

- X/Y 平面 X 軸
- Y/Z 平面 Y 軸
- Z/X 平面 Z 軸

重置

以旋轉角度 0° 來再次程式編輯旋轉循環程式。

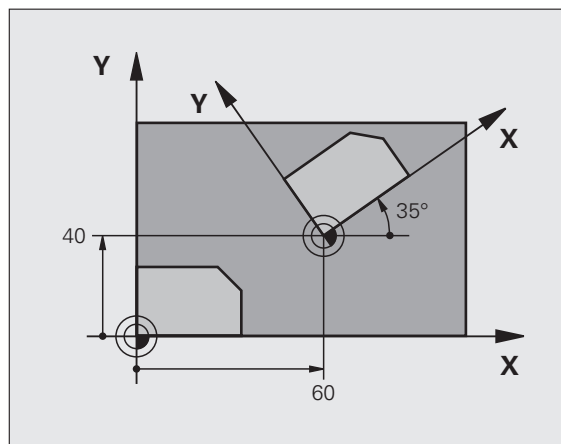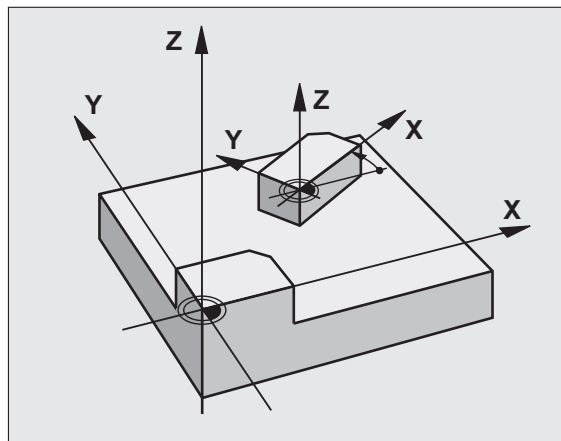

程式編輯時請注意：



使用中的半徑補償會在定義循環程式 10 之後遭取消，因此必要時必須重新程式編輯。

在定義循環程式 10 之後，您必須移動工作平面的兩個軸，來啟動所有軸的旋轉。

循環程式參數



► **旋轉 (Rotation) :** 輸入以角度 (°) 為單位的旋轉角度。
輸入範圍：-360.000° 至 +360.000° (絕對式或增量式)。

範例：NC 單節

```
12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 工件原點位移
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 旋轉
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL 1
```



11.7 縮放 (循環程式 11，DIN/ISO：G72)

作用

TNC 在程式內能增加或縮小輪廓的大小，使您能程式編輯縮小和放大的預留量。

比例縮放係數在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的比例縮放係數會顯示在附加的狀態顯示畫面內。

比例縮放係數的效果在

- 同時作用於所有三個座標軸
- 循環程式中的尺寸。

先決條件



一般建議，在放大或縮小輪廓之前，將工件原點設定在輪廓的邊緣或角落。

放大：SCL 大於 1 (最大到 99.999 999)

縮小：SCL 小於 1 (小到 0.000 001)

重置

以比例縮放係數 1 來再次程式編輯比例縮放係數循環程式。

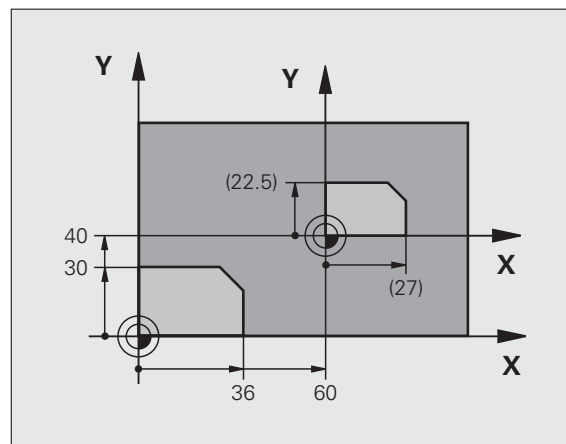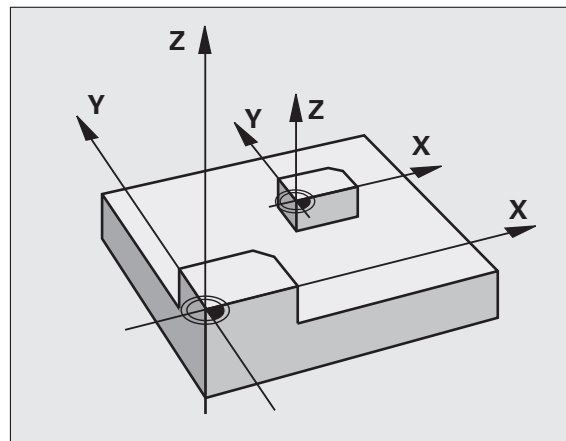

循環程式參數



- **比例縮放係數**？輸入比例縮放係數 **SCL**。TNC 會將座標與半徑乘上 **SCL** 係數 (就如上述「效果」所述)。輸入範圍：0.000000 至 99.999999

範例：NC 單節

```
11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 工件原點位移
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 縮放
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1
```



11.8 特定軸縮放係數 (循環程式 26)


作用

您可利用循環程式 26 負責每個軸向的收縮及過大係數。

比例縮放係數在程式中定義後立刻生效。在 MDI 操作模式內的定位也有效。使用的比例縮放係數會顯示在附加的狀態顯示畫面內。

重置

以比例縮放係數 1，再次為相同的軸程式編輯比例縮放係數循環程式。

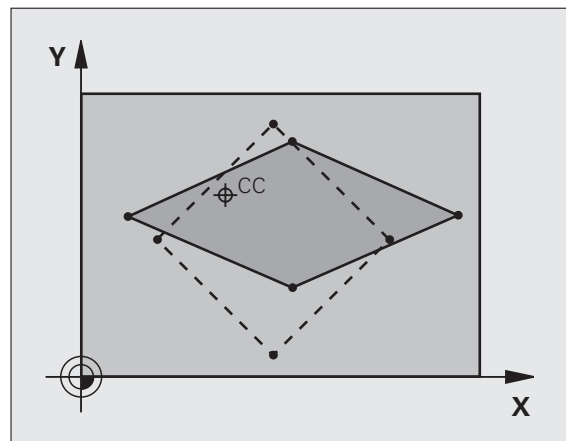

程式編輯時請注意：



分享共同的圓弧座標的座標軸必須以相同的係數來放大或縮小。

您可以用特定軸的比例縮放係數來程式編輯每一座標軸。


此外，您可以輸入所有比例縮放係數的中心座標。

輪廓尺寸的放大或縮小是以這個中心為基準，而不一定要參考有效的工件原點（就如同循環程式 11 比例縮放）。

循環程式參數



- ▶ **軸與比例縮放係數**：利用軟鍵選擇座標軸並輸入和縮放有關的係數。輸入範圍：0.000000 至 99.999999
- ▶ **中心座標**：輸入特定軸-放大或縮小的中心。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

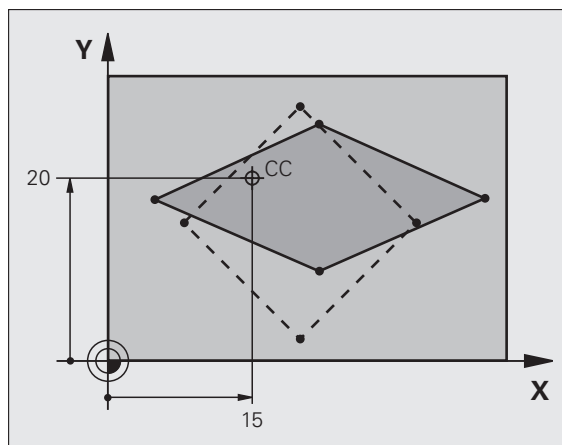

範例：NC 單節

25 CALL LBL 1

26 CYCL DEF 26.0 特定軸比例縮放

27 CYCL DEF
26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20

28 CALL LBL 1

11.9 工作平面 (循環程式 19 , DIN/ISO : G80 , 軟體選項 1)

作用

您在循環程式 19 內定義工作平面的位置；例如藉由輸入傾斜角度來定義以機械座標系統為基準的刀具軸位置。有兩種方式可以決定工作平面的位置：

- 直接輸入旋轉軸的位置。
- 在以**機械**為基準的座標系統上，使用最多 3 個旋轉 (空間角度) 來描述工作平面的位置。通過傾斜的工作平面來切削一條垂直線，並想像您要繞著這條直線傾斜工作平面，來計算所要的空間角度。使用這兩個空間角度，空間中每一刀具的位置都可以正確定義。





請注意，傾斜座標系統的位置以及傾斜系統內的所有動作，都取決於您對傾斜面的說明。

如果您透過空間角度來程式編輯工作平面的位置，TNC 會自動計算傾斜軸所要的角度位置，並將這些資料儲存在參數 Q120 (A 軸) 至 Q122 (C 軸)。如果有兩種可能的路徑，TNC 會選擇比較接近旋轉軸零點的路徑。

計算平面的傾斜時，所有的軸都以相同的順序旋轉：TNC 先旋轉 A 軸，接著 B 軸，最後是 C 軸。

循環程式 19 在程式中定義後立刻生效。只要在傾斜的系統中移動一個軸，這個特定軸的補償就會生效。您必須移動所有的軸，才能使所有軸的補償生效。

如果您在手動操作模式內，設定功能**傾斜在程式執行時有效**，在這個功能表內輸入的角度數值會由循環程式 19 工作平面來覆寫。

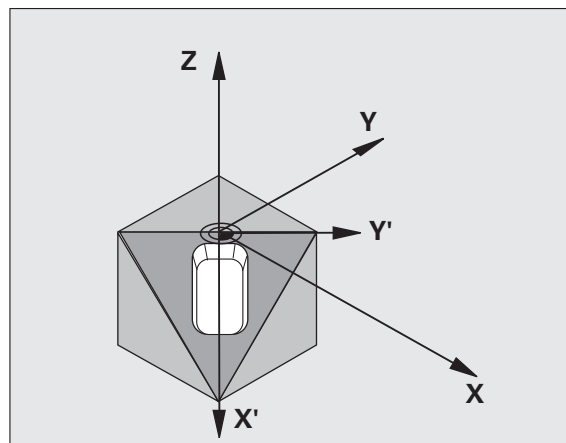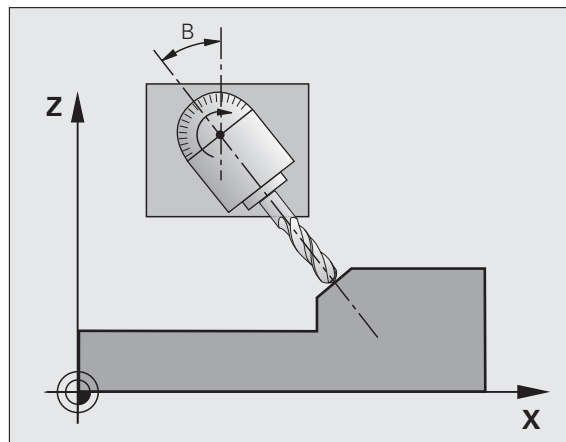

程式編輯時請注意：



傾斜加工平面的功能係藉由工具機製造商來中介 TNC 及工具機。工具機製造商以某些旋轉頭或傾斜台，來決定輸入的角度是否作為旋轉軸的座標，或作為傾斜面的數學角度。請參考您的工具機手冊。



因為未程式編輯的旋轉軸數值被解譯成未改變，您必須皆定義所有三個空間角度，即使一或多個角度為零。

工作平面永遠繞著有效工件原點來傾斜。

如果您在當啟動 M120 時使用循環程式 19，TNC 自動地取消半徑補償，其亦會取消 M120 功能。


循環程式參數



- ▶ **旋轉軸與傾斜角？**：輸入旋轉的軸和相關的傾斜角度。旋轉軸 A、B、與 C 是以軟鍵來程式編輯。輸入範圍：-360.000 至 360.000

如果 TNC 自動為旋轉軸定位，您可以輸入下列參數：

- ▶ **進給速率？F=**：自動定位時旋轉軸的移動速度。輸入範圍：0 至 99999.999
- ▶ **設定淨空？**（增量式）：TNC 會定位傾斜頭，使設定淨空延伸的刀尖和工件之間的相對位置保持不便。輸入範圍：0 至 99999.9999

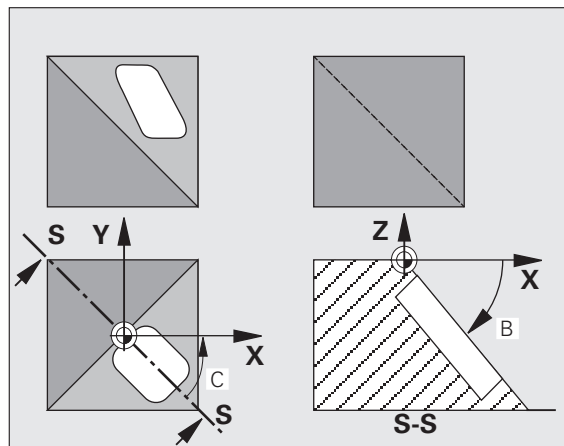

重置

如果要取消傾斜角，請重新定義工作平面循環程式，並為所有旋轉軸輸入 0° 的角度數值。接著以 NO ENT 鍵來回答對話的問題來取消功能，再次程式編輯工作平面循環程式。

旋轉軸的位置



工具機製造商決定循環程式 19 是否會自動將旋轉軸定位，或必須在程式內手動定位。請參考您的工具機手冊。

手動定位旋轉軸

若旋轉軸在循環程式 19 內並未自動定位，則必須在循環程式定義之後在個別 L 單節內加以定位。

若您使用軸角度，則可在 L 單節內定義軸值。若您使用空間角度，則使用 Q 參數 **Q120** (A 軸值)、**Q121** (B 軸值) 和 **Q122** (C 軸值)，這描述於循環程式 19 當中。

範例性 NC 單節：

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 工作平面	定義空間角度，以便計算補償
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	使用循環程式 19 所計算的數值來定位旋轉軸
15 L Z+80 R0 FMAX	啟用主軸的補償值
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	啟用工作平面的補償值



有關手動定位，總是使用儲存在 Q 參數 Q120 至 Q122 內的旋轉軸位置。

避免使用像是 M94 (模組旋轉軸) 這類功能，以避免多個定義內旋轉軸的實際與標稱位置之間產生矛盾。



自動定位旋轉軸

如果旋轉軸在循環程式 19 內自動定位：

- TNC 僅能將控制的軸定位。
- 爲了定位傾斜軸，在循環程式定義時除了傾斜角度之外，還要輸入一個進給速率和設定淨空。
- 只使用預設刀具 (必須定義完整刀具長度)。
- 在傾斜之後，相對於工件表面的刀尖位置幾乎保持不變。
- TNC 以最後程式編輯的進給速率來執行傾斜。可以到達的最大進給速率取決於旋轉頭或傾斜台的複雜程度。

範例性 NC 單節：

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 工作平面	定義角度，以便計算補償
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 SETUP50	另請定義進給速率和淨空
14 L Z+80 R0 FMAX	啓用主軸的補償值
15 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	啓用工作平面的補償值



傾斜系統內的位置顯示

啟動循環程式 19 時，顯示的位置 (**ACTL** 與 **NOML**) 以及附加的狀態顯示螢幕中顯示的工件原點，是以傾斜的座標系統為基準。在循環程式定義後的位置顯示，也許和循環程式 19 之前最後程式編輯的位置座標不同。

工作空間監控

TNC 僅監控傾斜座標系統內有移動的軸。必要時 TNC 會輸出錯誤訊息。

傾斜座標系統內的定位

在座標系統傾斜時，您可以使用雜項功能 **M130** 將刀具移動到以非傾斜座標系統為基準的位置。

具有直線的定位動作；而直線是以機械座標系統為基準 (具有 **M91** 或 **M92** 的單節)；這種動作可以在傾斜的工作平面上執行。限制：

- 沒有長度補償的定位。
- 沒有機械幾何補償的定位。
- 不允許刀徑補償。

結合座標轉換循環程式

結合座標轉換循環程式時，請務必要確定工作平面繞著有效工件原點來旋轉。您可以程式編輯在啟動循環程式 19 之前進行工件原點位移。在此狀況下，您將「以機械為準的座標系統」加以位移。

如果您程式編輯在啟動循環程式 19 之後進行工件原點位移，您將「傾斜座標系統」加以位移。

重要事項：重設循環程式時，請使用與定義時相反的順序：

1st: 啟動工件原點位移

2nd: 啟動傾斜功能。

3rd: 啟動旋轉。

...

加工

...

1st: 重設旋轉

2nd: 重設傾斜功能。

3rd: 重設工件原點偏移

以循環程式 19 工作平面來加工的程序

1 編寫程式

- ▶ 定義刀具 (如果 TOOL.T 在使用中, 則不需要定義), 並輸入刀具全長。
- ▶ 呼叫刀具。
- ▶ 將刀具沿著刀具軸退回安全位置, 使得在傾斜工作平面時, 刀具不會和工件或夾治具發生碰撞。
- ▶ 必要時請以 L 單節將旋轉軸定位到適當的角度值 (取決於機械參數)。
- ▶ 必要時啟動工件原點位移。
- ▶ 定義循環程式 19 工作平面: 輸入旋轉軸的角度數值。
- ▶ 移動所有主要軸 (X、Y、Z), 使補償生效。
- ▶ 將加工程序當作是在沒有傾斜的平面上執行來編寫程式。
- ▶ 必要時以其他角度數值來定義循環 19 工作平面, 以便在不同的軸位置進行加工。在此狀況下, 不需要重設循環 程式 19。您可以直接定義新的角度數值。
- ▶ 重設循環程式 19 工作平面; 將所有旋轉軸程式編輯 0°。
- ▶ 關閉工作平面功能; 重新定義循環程式 19, 並以 NO ENT 鍵來回答對話問題。
- ▶ 必要時重設工件原點位移。
- ▶ 必要時將旋轉軸定位於 0° 位置。

2 夾持工件

3 工件原點設定

- 手動觸發
- 使用海德漢 3-D 接觸式探針來控制 (請參閱「接觸式探針循環程式使用手冊」, 第 2 章)。
- 使用海德漢 3-D 接觸式探針來自動設定 (請參閱「接觸式探針循環程式使用手冊」, 第 3 章)。

4 以程式執行, 全完整操作模式來開始執行加工程式。

5 手動操作模式


使用「3-D 旋轉」軟鍵使傾斜工作平面功能失效。為功能表內的每一旋轉軸輸入 0° 的角度數值。

11.10 程式編輯範例

範例：座標轉換循環程式

程式順序

- 在主程式內程式編輯座標轉換
- 在子程式中加工

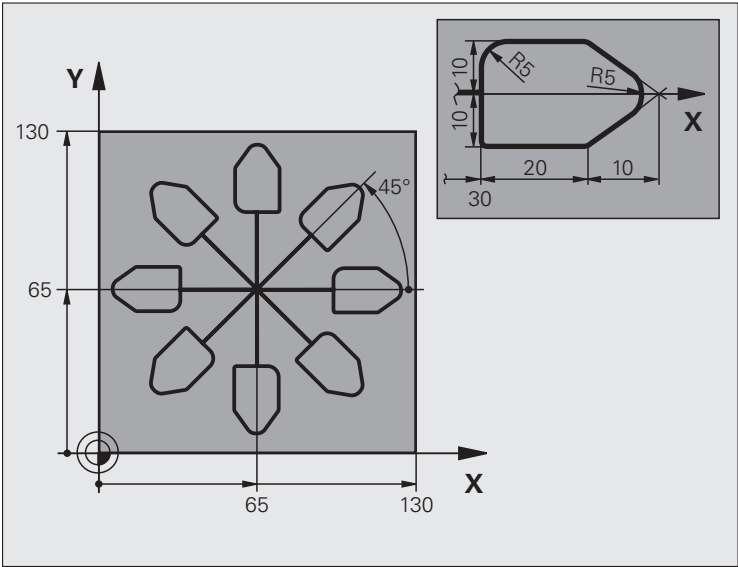

0 BEGIN PGM COTRANS MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	工件外型的定義
2 BLK FORM 0.2 X+130 Y+130 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	刀具呼叫
4 L Z+250 R0 FMAX	退回刀具
5 CYCL DEF 7.0 工件原點位移	將工件原點位移到中央
6 CYCL DEF 7.1 X+65	
7 CYCL DEF 7.2 Y+65	
8 CALL LBL 1	呼叫銑削操作
9 LBL 10	設定程式段落重複之標記
10 CYCL DEF 10.0 旋轉	旋轉 45°(增量式)
11 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
12 CALL LBL 1	呼叫銑削操作
13 CALL LBL 10 REP 6/6	回到 LBL 10；執行銑削操作共 6 次。
14 CYCL DEF 10.0 旋轉	重設旋轉
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
16 CYCL DEF 7.0 工件原點位移	重設工件原點偏移
17 CYCL DEF 7.1 X+0	



18 CYCL DEF 7.2 Y+0	
19 L Z+250 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
20 LBL 1	子程式 1：
21 L X+0 Y+0 R0 FMAX	定義銑削操作
22 L Z+2 R0 FMAX M3	
23 L Z-5 R0 F200	
24 L X+30 RL	
25 L IY+10	
26 RND R5	
27 L IX+20	
28 L IX+10 IY-10	
29 RND R5	
30 L IX-10 IY-10	
31 L IX-20	
32 L IY+10	
33 L X+0 Y+0 R0 F5000	
34 L Z+20 R0 FMAX	
35 LBL 0	
36 END PGM COTRANS MM	





12

循環程式：特殊功能



12.1 基本原則

概述

TNC 提供四種循環程式給以下的特殊用途：

循環程式	軟鍵	頁碼
9 停留時間		頁面 269
12 程式呼叫		頁面 270
13 定向的主軸停止		頁面 272
32 公差		頁面 273




12.2 停留時間 (循環程式 9，DIN/ISO：G04)

功能

在程式執行中，這個循環程式會使下一個單節的執行延遲程式編輯的停留時間。停留時間可以用在斷屑等目的。

循環程式在程式中定義後立刻生效。持續有效的狀況並不受影響，例如主軸旋轉。

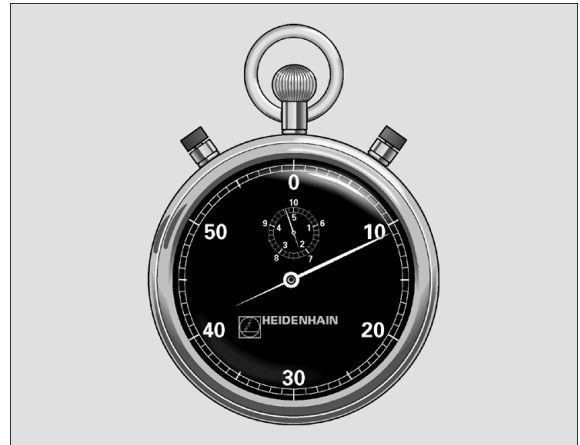

範例：NC 單節

89 CYCL DEF 9.0 停留時間

90 CYCL DEF 9.1 停留 1.5

循環程式參數




- **以秒為單位的停留時間：**輸入以秒為單位的停留時間。輸入範圍：從 0 至 3600 s (1 小時)，最小步進單位是 0.001 秒。

12.3 程式呼叫 (循環程式 12 , DIN/ISO : G39)

循環功能

已經程式編輯的程式程序 (例如特別的鑽孔循環程式或幾何模組) 可以寫成主程式，然後像固定循環程式一樣呼叫。

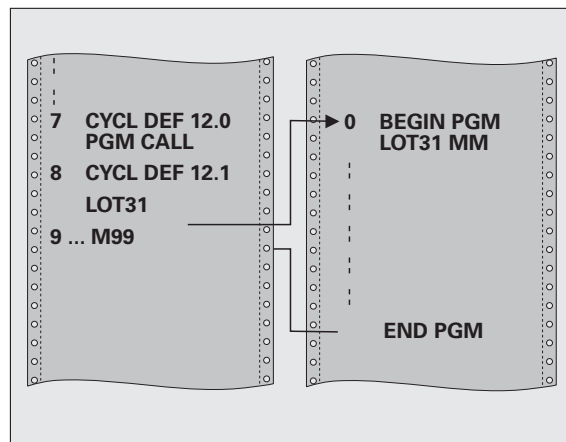

程式編輯時請注意：



您所呼叫的程式必須儲存在您的 TNC 之硬碟上。

如果您要定義為循環的程式位於用來呼叫它的程式的相同目錄，您只需要輸入程式名稱。

如果您要定義為循環程式的程式不是位於用來呼叫它的程式的相同目錄，您必須輸入完整的路徑 (例如 **TNC:\KLAR35\FK1\50.H**)。

如果您要將某一 ISO 程式定義為循環程式，請在程式名稱後面輸入檔案類型 .I。

在規則上，Q 參數在使用循環程式 12 呼叫時為共同有效。所以請注意到在被呼叫的程式中對於 Q 參數的改變亦會影響進行呼叫的程式。

循環程式參數

12
PGM
CALL

- ▶ **程式名稱**：輸入您要呼叫的程式的名稱，必要時連同所在的目錄，或
- ▶ 使用 SELECT 軟鍵啟動檔案選擇對話，並選擇要呼叫的程式

以下列方式呼叫程式：

- CYCL CALL(個別單節) 或
- M99(只在呼叫的單節有效) 或
- M89(在每一定位單節後執行)

範例：將程式 50 指定為循環程式，並用 M99 呼叫之

55 CYCL DEF 12.0 程式呼叫

56 CYCL DEF
12.1 PGM TNC:\KLAR35\FK1\50.H

57 L X+20 Y+50 FMAX M99

12.4 主軸定位停止 (循環程式 13 , DIN/ISO : G36)

循環功能



機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。


TNC 能夠控制工具機主軸，並將主軸旋轉到特定的角度位置。

下列狀況需要主軸定位停止

- 具有定義換刀位置的換刀系統。
- 紅外線傳輸的海德漢 3-D 接觸試探針的傳輸 / 接收窗進行定位。

這個循環中的定位角度是經由輸入 M19 或 M20 (取決於機械) 來定位。

如果沒有定義循環程式 13 而在程式編輯 M19 或 M20，TNC 會按照工具機製造商設定的角度，將工具機主軸定位 (請參閱您的工具機手冊)。

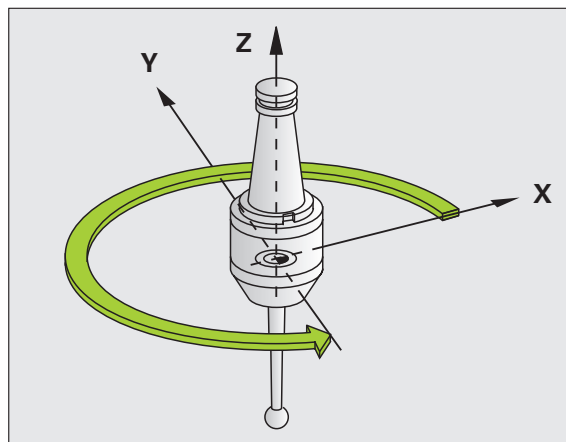

範例：NC 單節

93 CYL DEF13.0 定向

94 CYCL DEF 13.1 角度 180

程式編輯時請注意：



循環程式 13 是在內部配合加工循環程式 202、204 與 209 使用。請注意，如果必要時，您必須在上述加工循環程式之一後在 NC 程式內再次程式編輯循環程式 13。

循環程式參數



- **定位角度：**依據工作平面的參考軸來輸入角度。輸入範圍：0.0000° 至 360.0000°

12.5 公差 (循環程式 32，DIN/ISO： G62)

循環功能




機械與 TNC 必須由工具機製造商特別準備，才能使用這個循環程式。

利用循環程式 32 中的輸入項，您可以在準確性、表面定義及速率方面影響到 HSC 加工的結果，因此 TNC 已經可以適應到機器的特性。

TNC 在兩個路徑元件之間，會自動作輪廓的平滑處理（無論補償與否）。刀具會固定接觸到工件表面，因此可降低工具機上的磨耗。在循環程式中定義的公差亦會影響圓弧上的行進路徑。

必要時，TNC 會自動降低程式編輯的進給速率，以便程式能以最快的速度來加工，而不會為了運算而暫停。**即使 TNC 並不會以降低的速率移動，皆能夠符合您所定義的公差。** 您所定義的公差愈大，TNC 會以愈快的速率移動軸向。


將輪廓平滑化即會造成與輪廓的某種程度之差異。機械製造商把這個輪廓誤差大小（公差值）設定在機械參數內。您可以使用循環程式 32 來改變預設的公差值，並選擇不同的過濾器設定，前提是您的機器製造商有實施這些特性。

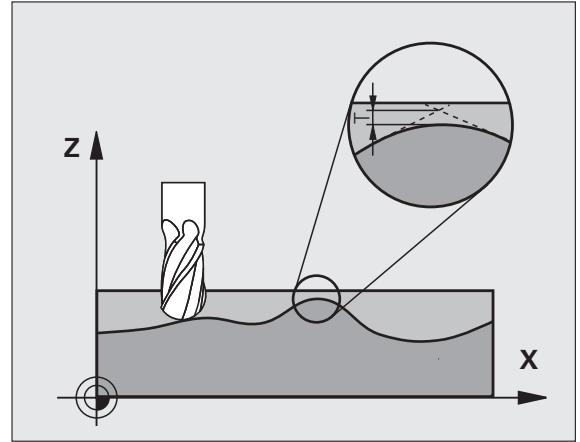

在 CAM 系統中幾何定義之影響

在離線產生 NC 程式當中之影響的最重要因素為在 CAM 系統中所定義的弦長誤差 S 。在後處理器 (PP) 中產生的 NC 程式之最大點間隔係透過弦長誤差所定義。如果弦長誤差小於或等於在循環程式 32 中所定義的公差值 T ，TNC 即可平滑化輪廓點，除非任何特殊的機器設定限制了所程式編輯的進給速率。

如果在循環程式 32 中選擇了 CAM 弦長誤差的 110% 與 200% 之間的公差值，即可達到最佳的平滑化。

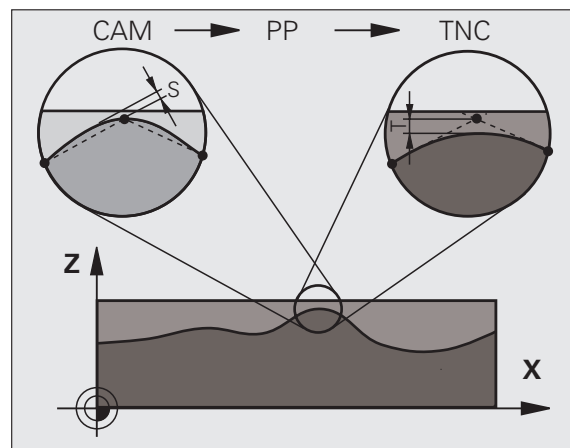

程式編輯時請注意：



若是設定很小的公差值，機器將不能夠切削出輪廓而沒有抖動。這些抖動動作並非由 TNC 的不良處理能力所造成，事實上係爲了非常準確地加工輪廓元件轉換，TNC 必須徹底地降低速率。

循環程式 32 是 DEF 後即生效，亦即在加工程式內定義完成之後，就會生效。

如有以下狀況，TNC 將重設循環程式 32：

- 重新定義它，並以 **NO ENT** 來確認公差值的對話問題。
- 以 PGM MGT 鍵來選擇新程式時

在已經重設循環程式 32 之後，TNC 會重新啓用由機器參數所預先定義的公差。

在使用公釐爲測量單位的程式中，TNC 將以公釐解譯所輸入的公差值。在英吋程式中，將其解譯爲英吋。

如果您轉移使用循環程式 32 的程式，其中僅包含有循環程式參數公差值 T，TNC 即會在需要時插入兩個數值爲 0 的剩餘參數。

當公差值增加時，圓形運動的直徑通常會降低。如果在您的機器上啓動 HSC 過濾器 (如果需要的話請詢問您的機器製造商)，圓弧亦會變得較大。

若已啓動循環程式 32，則 TNC 在額外狀態顯示螢幕的 **CYC** 標籤上顯示定義給循環程式 32 的參數。

循環程式參數



- ▶ **公差值 T**：容許的輪廓誤差，以 mm 為單位 (或對於英吋程式為 inch)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **HSC 模式，精銑 =0，粗銑 =1**：啟動過濾器：
 - 輸入值 0：
使用增加的輪廓準確性來銑削。TNC 使用過濾器設定，其為您的機器製造商已經對於精銑操作定義好的設定。
 - 輸入值 1：
以增加的進給速率銑削。TNC 使用過濾器設定，其為您的機器製造商已經對於粗銑操作定義好的設定。TNC 以輪廓點的最佳平滑化來加工，即會使得加工時間縮減。
- ▶ **旋轉軸公差 TA**：當啟動 M128 時旋轉軸之可允許的位置誤差，以角度計算。TNC 皆會降低進給速率，使得如果有超過一個軸有行進時，最慢的軸會以其最大進給速率移動。旋轉軸通常會比線性軸慢得多。您可藉由輸入一較大的公差值 (例如 10*) 來顯著地降低有超過一個軸以上的程式之加工時間，因為 TNC 皆不會移動旋轉軸到所給定的標稱位置。輪廓將不會因為輸入一旋轉軸公差值而受損。僅有相對於工件表面之旋轉軸的位置將會改變。輸入範圍：0 至 179.9999

範例：NC 單節

95 CYCL DEF 32.0 公差

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYC DEF 32.2 HSC MODE:1 TA5



HSC MODE 及 TA 參數僅在當您的機器上已經啓用了軟體選項 2(HSC 加工)時才會生效。



13

使用接觸式探針循環程式



13.1 有關接觸式探針循環程式的一般資訊



TNC 必須由工具機製造商特別預備才能使用 3-D 接觸式探針。工具機手冊會提供進一步的資訊。

接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能軟體選項**（選項編號 #17）。


功能方法

每當 TNC 執行一接觸式探針循環程式時，3-D 接觸式探針在一線性軸上接近工件。在一啟動基本旋轉或具有一傾斜的工作平面時亦是如此。工具機製造商決定了機器參數中的探測進給速率（請參見稍後在此章節中的「開始接觸式探針循環程式工作之前」）。

當探針尖端接觸工件時，

- 3-D 接觸式探針傳送一信號到 TNC：探測位置之座標已儲存，
- 接觸式探針停止移動，及
- 以快速行進回到其開始位置。

如果探針未在預定距離內偏轉，則 TNC 顯示錯誤訊息（距離：DIST 來自接觸式探針表）。

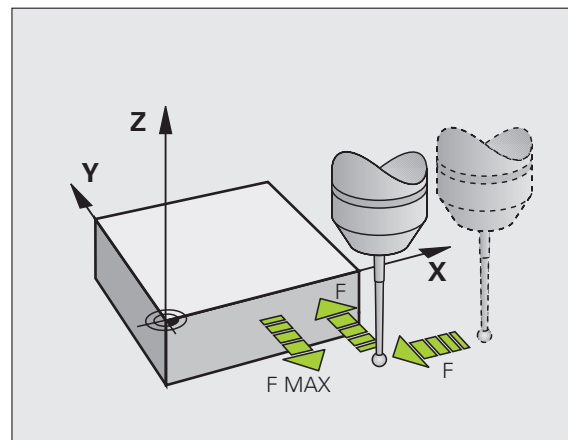

考慮手動操作模式中的基本旋轉

在探測期間，TNC 考慮現用基本旋轉並且從斜面靠近工件。

手動及 EI 內的循環程式。手輪模式

在手動操作及 EI 中。在手輪模式中，TNC 提供的接觸式探針循環程式可允許：

- 校準接觸式探針
- 補償工件未校準
- 設定參考點


用於自動操作的接觸式探針循環程式

除了接觸式探針循環程式以外，可在手動及 EI 當中使用的模式。手輪模式，TNC 提供用於自動模式內各種應用的許多循環程式：

- 校準接觸式觸發探針
- 補償工件未對準
- 設定工件原點
- 自動工件檢測
- 自動刀具測量

您可透過 TOUCH PROBE 鍵程式編輯在程式及編輯操作模式中的接觸式探針循環程式。像是最新的套裝循環程式，編號大於 400 的接觸式探針循環程式使用 Q 參數做為轉換參數。具有特殊功能，而且數個循環程式會用到的參數，都具有相同的號碼：例如，Q260 永遠被指定為淨空高度，Q261 則為測量高度等。

為了簡化程式編輯，TNC 在循環程式定義期間顯示一圖例。在圖例中，即會強調出要輸入的參數（請參考圖面右方）。

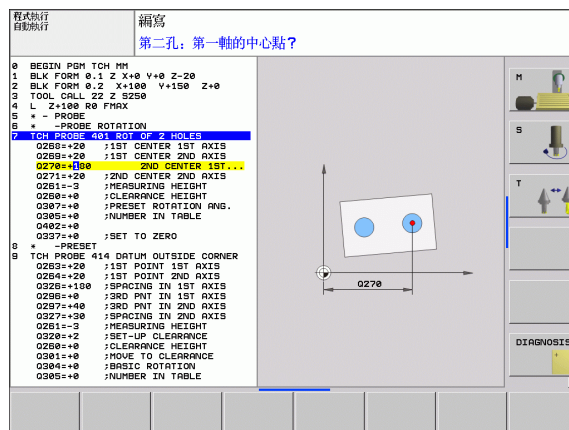

在操作的程式及編輯模式中定義接觸式探針循環程式



- ▶ 軟鍵列顯示劃分成群組之所有可用的接觸式探針功能。
- ▶ 選擇所想要的探針循環程式，例如工件原點設定。用於自動刀具測量之循環程式僅在當您的機器已經為其預備好之後才可使用。
- ▶ 選擇一循環程式，例如口袋處的工件原點設定。TNC 會開啓程式編輯對話，並詢問所有必須輸入的數值。同時，輸入參數的圖形即顯示在右方螢幕視窗中。在對話提示中所要求的參數亦被強調出來。
- ▶ 輸入所有被 TNC 要求的參數，並以 ENT 鍵結束每次的登錄。
- ▶ 當所有需要的資料皆輸入時，TNC 即結束對話。



測量循環程式的群組	軟鍵	頁碼
自動測量及工件未校準補償之循環程式		頁面 288
自動工件預設之循環程式		頁面 310
自動工件檢查之循環程式		頁面 364
特殊循環程式		頁面 414
自動刀具測量的循環程式 (由工具機製造商啓用)		頁面 418

範例：NC 單節

5 TCH PROBE 410 長方形內側工件原點
Q321=+50 ；在第一軸向上的中心
Q322=+50 ；第二軸向上的中心
Q323=60 ；第一側面長度
Q324=20 ；第二側面長度
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q305=10 ；座標資料表中的數目
Q331=+0 ；工件原點
Q332=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量 值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+0 ；工件原點



13.2 在您開始進行接觸式探針循環程式之前

為使其有可能涵蓋所可能最廣泛範圍之應用，機器參數可使您決定所有接觸式探針循環程式所共用的行為。

到接觸點之最大行進：接觸式探針表內的 **DIST**

如果探針並未在 **DIST** 中所定義的路徑內轉向時，TNC 即輸出一錯誤訊息。

到接觸點之設定淨空：接觸式探針表內的 **SET_UP**



在 **SET_UP** 中，您可定義 TNC 與所定義 (或計算出來) 的接觸點距離有多遠，以預先定位接觸式探針。您所輸入的數值愈小，您定義接觸點位置就必須更為精確。在許多接觸式探針循環程式中，您也可定義加入至 **SET_UP** 的設定淨空。

定向紅外線接觸式探針到程式編輯的探針方向：接觸式探針表內的 **TRACK**

為了增加測量正確性，您可使用 **TRACK = ON** 來使得一紅外線接觸式探針在每一個探針程序之前定向在所程式編輯的探針方向上。依此方式，探針永遠在相同方向上轉向。



如果您改變了 **TRACK = ON**，您必須重新校準接觸式探針。

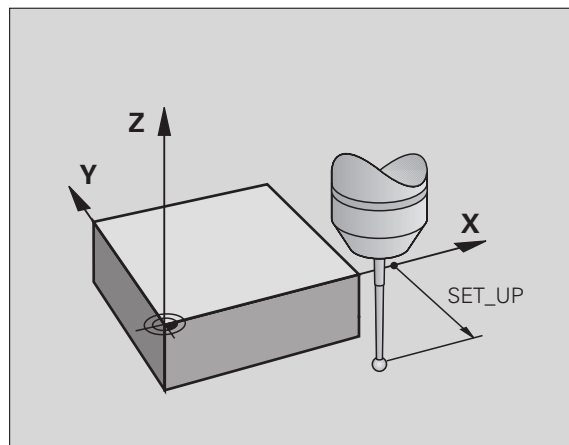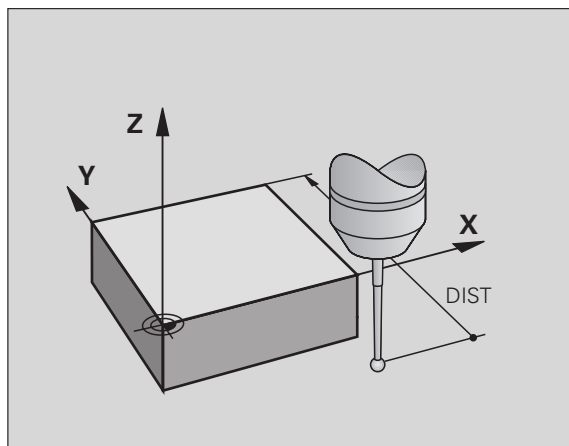

接觸式觸發探針，探測進給速率：接觸式探針表內的 **F**

在 **F** 內，定義 TNC 探測工件的進給速率。

接觸式觸發探針，定位的快速行進： **FMAX**

在 **FMAX** 中，您定義 TNC 預先定位接觸式探針或是在測量點之間將其定位之進給速率。

接觸式觸發探針，定位的快速行進：接觸式探針表內的 **F_PREPOS**

在 **F_PREPOS** 中，您定義 TNC 係利用 **FMAX** 中所定義的進給速率或是以快速行進來定位接觸式探針。

- 輸入值 = **FMAX_PROBE**：定位在來自 **FMAX** 的進給速率上
- 輸入值 = **FMAX_MACHINE**：以快速行進的預先定位


多重量測

爲了增加測量確定性，TNC 可依序執行每個探測程序最多三次。在機器參數探針設定 > 探針行爲的組態 > 自動模式：使用探測功能的多重量測定義量測次數。如果所測量的位置數值偏差過大，TNC 即輸出錯誤訊息（限制值定義在多重量測的可信度範圍內）。利用多重量測，即有可能偵測隨機誤差，例如由於污染造成。

如果所測量的數值在可信度間距內，TNC 即儲存所測量位置之平均值。

多重量測的可信度範圍

當您執行多重量測，則將量測值可能改變的值儲存在探針設定 > 探針行爲的組態 > 自動模式：多重量測的可信度範圍內。如果在量測數值中的差異超過了所定義的數值時，TNC 輸出錯誤訊息。

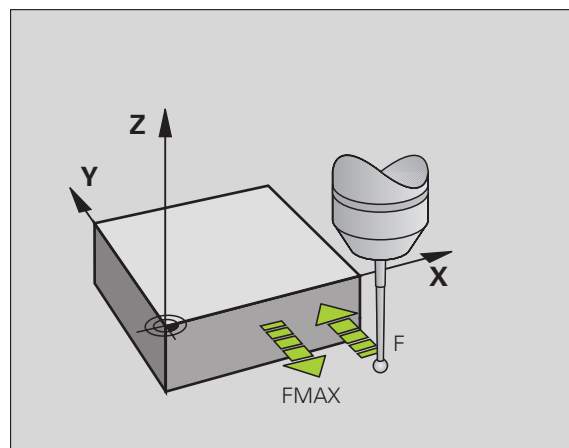

執行接觸式探針循環程式

所有接觸式探針循環程式皆為 DEF 啟用。此代表 TNC 只要 TNC 執行在程式執行中的循環程式定義即會自動地執行循環程式。



碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式時，座標轉換並不需要啟動循環程式（循環程式 7 工件原點、循環程式 8 鏡射影像、循環程式 10 旋轉、循環程式 11 和 26 比例縮放以及循環程式 19 工作平面或 3D 旋轉）。



您亦可在啟用基本旋轉期間執行接觸式探針循環程式 408 到 419。但是請確定基本旋轉角度在當測量循環程式之後您利用工件原點表使用循環程式 7 之工件原點位移時，基本旋轉角度並未改變。

超過 400 個位置數目之接觸式探針循環程式時，根據一定邏輯接觸式探針即：

- 如果探針之底部的目前座標小於淨空高度（在循環程式中定義）之座標，TNC 即在探針軸上退回接觸式探針到淨空高度，然後在工作平面上將其定位到第一個開始位置。
- 如果探針之底部的目前座標大於淨空高度之座標，TNC 先在工作平面上將探針定位到第一開始位置，然後在接觸式探針軸上將其立即移動到測量高度。

13.3 接觸式探針表

一般資訊

許多資料都儲存在接觸式探針表內，定義出使用探針處理的行為。若您在工具機上執行許多接觸式探針，則可個別儲存每一接觸式探針的資料。

編輯接觸式探針表

若要編輯接觸式探針表，方式如下：



- ▶ 選擇手動操作模式。



- ▶ 藉由按下 TOUCH PROBE 軟鍵選擇接觸式探針功能。TNC 顯示其他軟鍵：請參閱上表。



- ▶ 選擇接觸式探針表：按下接觸式探針表軟鍵。



- ▶ 將 EDIT 軟鍵設定為 ON。

- ▶ 使用方向鍵，選擇所要的設定。

- ▶ 執行所要的變更。

- ▶ 離開接觸式探針表：按下 END 軟鍵。

表的編輯								程式機回 程式機設	
選擇接觸式探針									
檔案：	tnc:\table\tchprobe.tp			行：	0				>>
NO	TYPE	CAL_OF1	CAL_OF2	CAL_RNG	F	FMAX	DIST		
1	TS120	+0	+0	0	500	+2000	10		
2	TS440	+0	+0	0	500	+2000	10		
3	TS120	+0	+0	0	500	+2000	10		

接觸式探針資料

縮寫	輸入	對話
否	接觸式探針數量：請在適當刀號之下的刀具表 (欄：TP_NO) 內輸入數量	–
TYPE	所使用接觸式探針的選擇	接觸式探針的選擇？
CAL_OF1	用於參考軸從接觸式探針軸至主軸的偏移	TS 中心未對準參考軸？ [mm]
CAL_OF2	用於最小軸從接觸式探針軸至主軸的偏移	TS 中心未對準參考軸？ [mm]
CAL_ANG	在校正或探測之前，TNC 將接觸式探針定位至定位角度 (若可定位的話)	校準之主軸角度？
F	TNC 探測工件之進給速率。	探測進給速率？ [mm/min]
FMAX	接觸式探針預先定位時或定位在量測點之間的進給速率	在探測循環程式內快速移動？ [mm/min]
DIST	如果探針並未在所定義的路徑內偏轉，則 TNC 即輸出錯誤訊息。	最大量測路徑？ [mm]
SET_UP	在 SET_UP 中，您可定義 TNC 與所定義 (或計算出來) 的接觸點距離有多遠，以預先定位接觸式探針。您所輸入的數值愈小，您定義接觸點位置就必須更為精確。在許多接觸式探針循環程式中，您另可額外定義一設定淨空而加入到機器參數 SET_UP。	設定淨空？ [mm]
F_PREPOS	使用預先定位定義速度： ■ 使用來自 FMAX 的速率來預先定位：FMAX_PROBE ■ 以工具機快速移動來預先定位：FMAX_MACHINE	以快速移動來預先定位？ ENT/NO ENT
TRACK	爲了增加測量正確性，您可使用 TRACK = ON 來使得一紅外線接觸式探針在每一個探針程序之前定向在所程式編輯的探針方向上。依此方式，探針永遠在相同方向上轉向： ■ 開：執行主軸追蹤 ■ 關：不執行主軸追蹤	定位接觸式探針循環程式？ 是 =ENT，否 =NOENT





14

接觸式探針循環程式：自動工件未校準量測



14.1 基本原則

概述



碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式時，座標轉換並不需要啓動循環程式 (循環程式 7 工件原點、循環程式 8 鏡射影像、循環程式 10 旋轉、循環程式 11 和 26 比例縮放以及循環程式 19 工作平面或 3D 旋轉)。



TNC 必須由工具機製造商特別預備才能使用 3-D 接觸式探針。


接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能軟體選項** (選項編號 #17)。

TNC 提供五個循環程式，可使您測量及補償工件未校準。此外，您可利用循環程式 404 重置一基本旋轉：

循環程式	軟鍵	頁碼
400 基本旋轉使用兩點自動測量 透過基本旋轉補償		頁面 290
401 二鑽孔之旋轉使用兩個鑽孔自動測量 透過基本旋轉補償		頁面 293
402 二立柱之旋轉使用兩個立柱自動測量 透過基本旋轉補償		頁面 296
403 在旋轉軸向旋轉使用兩點自動測量 透過轉動工作台補償		頁面 299
405 在 C 軸向旋轉於一鑽孔中心與正 Y 軸之間角度偏移的自動校準。透過工作台旋轉補償		頁面 303
404 設定基本旋轉設定任何基本旋轉		頁面 302

所有用於測量工件未校準之接觸式探針循環程式的符號

對於循環程式 400, 401 及 402，您可經由參數 Q307 定義**基本旋轉的預設設定**是否測量結果要修正一已知的角度 α (請參考右圖) 此可使得您可以對於工件的任何直線上 **1** 測量基本旋轉，並建立基準到實際 0° 方向 **2**。

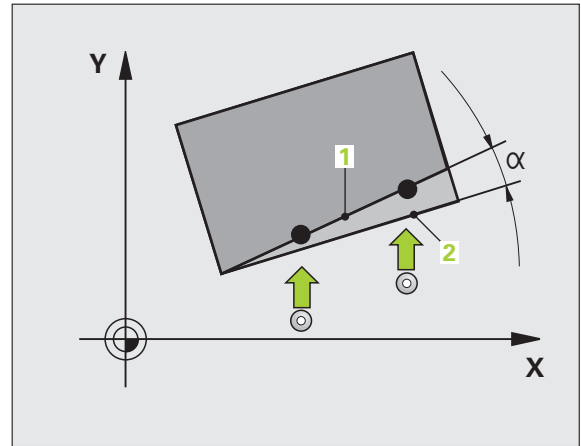

14.2 基本旋轉 (循環程式 400 , DIN/ISO : G400)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 400 藉由測量兩個點決定一工件未校準，其必須位在一平直表面上。利用基本旋轉功能，TNC 可補償測量的數值。


- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至程式編輯的起點 **1**。TNC 在相對於所定義的行進方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動到下一個開始位置 **2**，並探測第二位置。
- 4 TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並執行基本旋轉。

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。



TNC 將在循環程式開始時重置已啟動的基本座標旋轉。

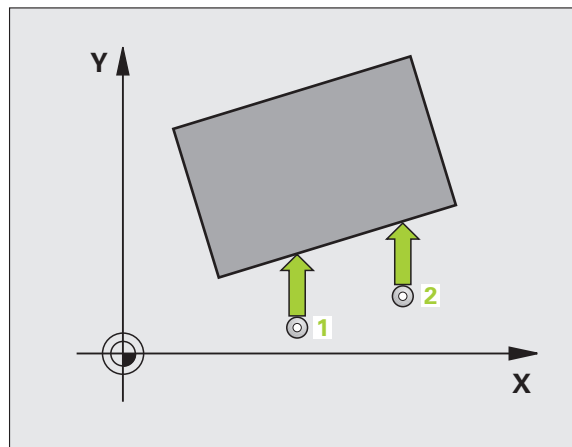

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二量測點 Q265 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二量測點 Q266 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 Q272:** 要進行測量之工作平面上的軸向:
 - 1: 參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
- ▶ **行進方向 1 Q267:** 探針接近工件的方向:
 - 1: 負行進方向
 - +1: 正行進方向
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261(絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

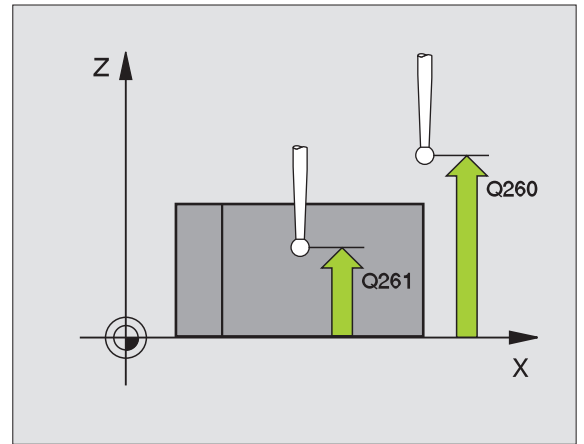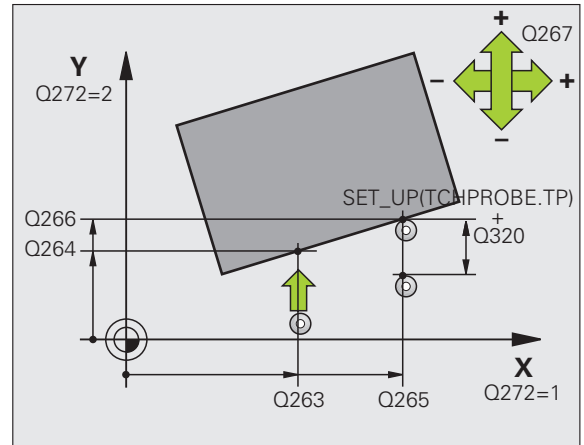

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **基本旋轉之預設設定 Q307 (絕對式座標)**：如果未校準要對一直線而非參考軸向做測量時，輸入此參考線之角度。然後 TNC 將會計算所測量的數值與基本旋轉之參考線的角度之間的差異。輸入範圍- 360.000 至 360.000
- ▶ **預設座標資料表中的數目 Q305**：輸入資料表中的預設座標數目，其中 TNC 儲存了所決定的基本旋轉。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地放置所決定的基本旋轉在手動操作模式之 ROT 功能表中。輸入範圍：0 至 2999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 400 基本旋轉
Q263=+10 ；在第一軸向上第一點
Q264=+3.5 ；在第二軸向上第一點
Q265=+25 ；在第一軸向上第二點
Q266=+2 ；在第二軸向上第二點
Q272=2 ；測量軸向
Q267=+1 ；行進方向
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q307=0 ；重置基本旋轉
Q305=0 ；座標資料表中的數目




14.3 來自兩個鑽孔的基本旋轉 (循環程式 401, DIN/ISO : G401)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 401 測量兩個鑽孔的中心。然後 TNC 計算工作平面上參考軸向與連接兩個鑽孔中心的直線之間的角度。利用基本旋轉功能，TNC 可補償計算出來的數值。另外，您亦可藉由旋轉旋轉工作台以補償所決定的未校準。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自欄 **FMAX**) 到第一鑽孔 **1** 之中心。
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第一鑽孔中心。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置 **2**。
- 4 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第二鑽孔中心。
- 5 然後 TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並執行基本旋轉。

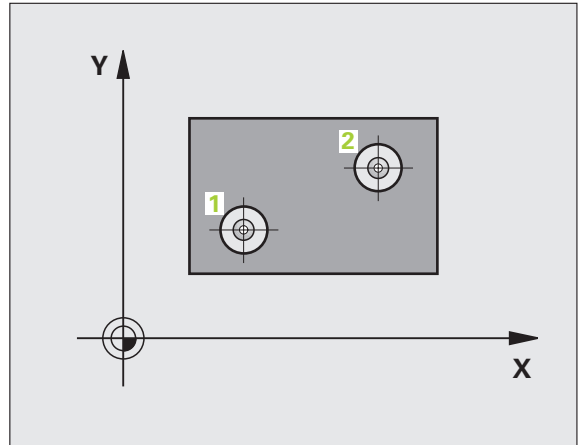

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

TNC 將在循環程式開始時重置已啟動的基本座標旋轉。



如果您想要藉由旋轉旋轉工作台來補償未校準，TNC 將自動使用以下的旋轉軸：

- 刀具軸 Z 為 C 軸
- 刀具軸 Y 為 B 軸
- 刀具軸 X 為 A 軸

循環程式參數



- ▶ **第一鑽孔：在第一軸向上的中心 Q268(絕對式)：**工作平面之參考軸向上第一鑽孔之中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一鑽孔：在第二軸向上的中心 Q269(絕對式)：**工作平面之次要軸向上第一鑽孔之中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二鑽孔：在第一軸向上的中心 Q270(絕對式)：**工作平面之參考軸向上第二鑽孔之中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二鑽孔：在第二軸向上的中心 Q271(絕對式)：**工作平面之次要軸向上第二鑽孔之中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式)：**要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：**不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **基本旋轉之預設設定 Q307 (絕對式座標)：**如果未校準要對一直線而非參考軸向做測量時，輸入此參考線之角度。然後 TNC 將會計算所測量的數值與基本旋轉之參考線的角度之間的差異。輸入範圍：-360.000 至 360.000

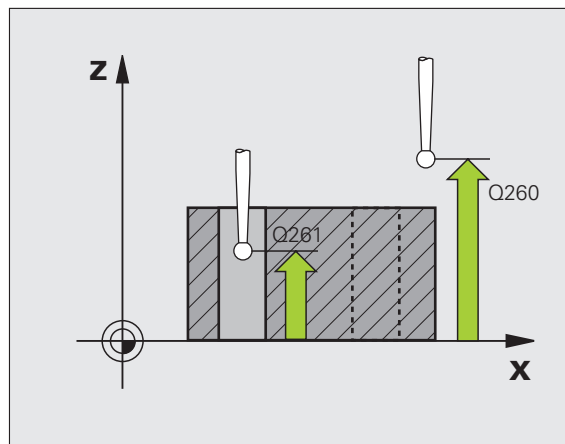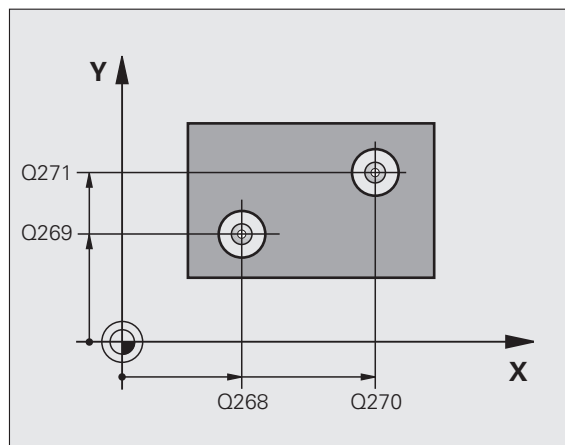

- ▶ **預設座標資料表中的數目 Q305**：輸入資料表中的預設座標數目，其中 TNC 儲存了所決定的基本旋轉。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地放置所決定的基本旋轉在手動操作模式之 ROT 功能表中。若要利用旋轉工作台旋轉來補償未校準，則此參數無效 (**Q402=1**)。在此情況下，不會將未校準儲存當成角度值。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **基本旋轉/校準 Q402**：指定 TNC 是否必須使用一基本旋轉或藉由旋轉旋轉工作台來補償未校準：
 - 0**：設定基本旋轉
 - 1**：旋轉旋轉工作台
 當您選擇旋轉工作台時，TNC 不會儲存測量的未校準，即使當已經在參數 **Q305** 內定義工作台直線也一樣。
- ▶ **在校準之後設定為零 Q337**：定義 TNC 是否必須設定校準的旋轉軸之顯示為零：
 - 0**：在校準之後不重置旋轉軸的顯示為零。
 - 1**：在校準之後重置旋轉軸的顯示為零
 只有若您已經定義 **Q402=1** 時 TNC 才會將顯示設定為 0。

範例：NC 單節

5 接觸式探針 401 第二鑽孔旋轉	
Q268=-37	；在第一軸向上的第一中心
Q269=+12	；在第二軸向上的第一中心
Q270=+75	；在第一軸向上的第二中心
Q271=+20	；在第二軸向上的第二中心
Q261=-5	；測量高度
Q260=+20	；淨空高度
Q307=0	；重置基本旋轉
Q305=0	；座標資料表中的數目
Q402=0	；校準
Q337=0	；設定為零




14.4 兩個立柱上的基本旋轉 (循環程式 402，DIN/ISO：G402)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 402 測量兩個立柱的中心。然後 TNC 計算工作平面上參考軸向與連接兩個立柱中心的直線之間的角度。利用基本旋轉功能，TNC 可補償計算出來的數值。另外，您亦可藉由旋轉旋轉工作台以補償所決定的未校準。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自欄 FMAX) 到用於探測第一立柱之開始點 **1**。
- 2 然後探針移動到所輸入的**測量高度 1**，並探測四個點以找出第一立柱的中心。接觸式探針在接觸點之間的一圓弧上移動，其每個偏移 90 度。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後回到探測 **5** 第二立柱的開始點。
- 4 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的**測量高度 2**，並探測四個點以找出第二立柱的中心。
- 5 然後 TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並執行基本旋轉。

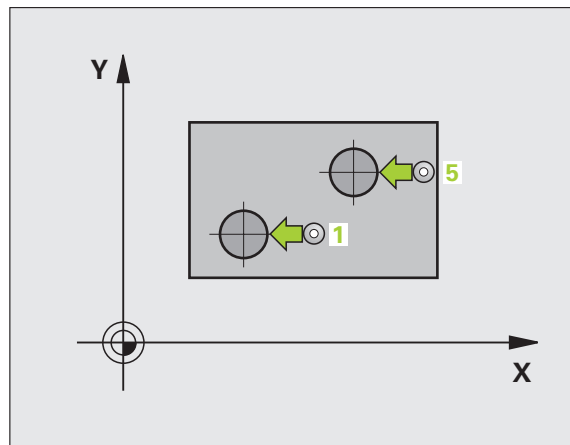

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。



TNC 將在循環程式開始時重置已啟動的基本座標旋轉。

如果您想要藉由旋轉旋轉工作台來補償未校準，TNC 將自動使用以下的旋轉軸：

- 刀具軸 Z 為 C 軸
- 刀具軸 Y 為 B 軸
- 刀具軸 X 為 A 軸



- ▶ **第一立柱：在第一軸向上的中心 (絕對式)：**工作平面之參考軸向上第一立柱之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一立柱：在第二軸向上的中心 Q269(絕對式)：**工作平面之次要軸向上第一立柱之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **立柱 1 的直徑 Q313：**第一立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量探針軸向上的高度 1Q261(絕對式)：**要進行測量之立柱 1 處球尖端中心 (= 接觸式探針軸向上的接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二立柱：在第一軸向上的中心 Q270(絕對式)：**工作平面之參考軸向上第二立柱之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二立柱：在第二軸向上的中心 Q271(絕對式)：**工作平面之次要軸向上第二立柱之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **立柱 2 的直徑 Q314：**第二立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量探針軸向上的高度 2Q315(絕對式)：**要進行測量之立柱 2 處球尖端中心 (= 接觸式探針軸向上的接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)：**測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：**不會造成接觸式探針與工件 (刀具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

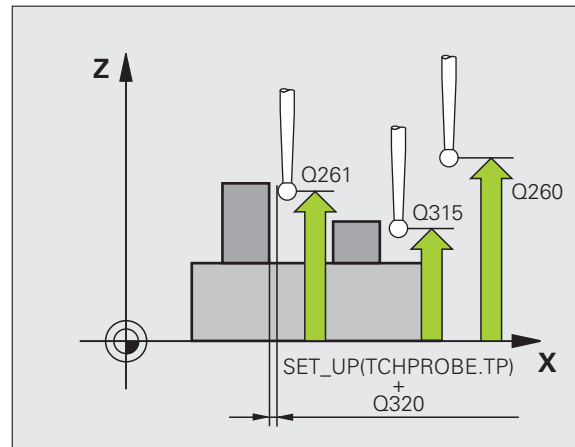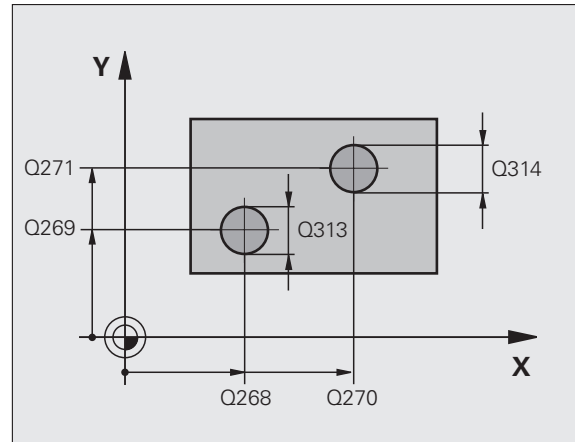

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**: 定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **基本旋轉之預設設定 Q307 (絕對式座標)**: 如果未校準要對一直線而非參考軸向做測量時，輸入此參考線之角度。然後 TNC 將會計算所測量的數值與基本旋轉之參考線的角度之間的差異。輸入範圍- 360.000 至 360.000
- ▶ **預設座標資料表中的數目 Q305**: 輸入資料表中的預設座標數目，其中 TNC 儲存了所決定的基本旋轉。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地放置所決定的基本旋轉在手動操作模式之 ROT 功能表中。若要利用旋轉工作台旋轉來補償未校準，則此參數無效 (**Q402=1**)。在此情況下，不會將未校準儲存當成角度值。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **基本旋轉/校準 Q402**: 指定TNC是否必須使用一基本旋轉或藉由旋轉旋轉工作台來補償未校準：
 - 0**: 設定基本旋轉
 - 1**: 旋轉旋轉工作台
 當您選擇旋轉工作台時，TNC 不會儲存測量的未校準，即使當已經在參數 **Q305** 內定義工作台直線也一樣。
- ▶ **在校準之後設定為零 Q337**: 定義 TNC 是否必須設定校準的旋轉軸之顯示為零：
 - 0**: 在校準之後不重置旋轉軸的顯示為零。
 - 1**: 在校準之後重置旋轉軸的顯示為零
 只有若您已經定義 **Q402=1** 時 TNC 才會將顯示設定為 0。

範例：NC 單節

5 接觸式探針 402 立柱 2 的旋轉
Q268=-37 ；在第一軸向上的第一中心
Q269=+12 ；在第二軸向上的第一中心
Q313=60 ；立柱 1 的直徑
Q261=-5 ；測量高度 1
Q270=+75 ；在第一軸向上的第二中心
Q271=+20 ；在第二軸向上的第二中心
Q314=60 ；立柱 2 的直徑
Q315=-5 ；測量高度 2
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q307=0 ；重置基本旋轉
Q305=0 ；座標資料表中的數目
Q402=0 ；校準
Q337=0 ；設定為零




14.5 透過旋轉軸的基本旋轉補償 (循環程式 403, DIN/ISO : G403)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 403 藉由測量兩個點決定一工件未校準，其必須位在一平直表面上。TNC 藉由旋轉 A, B 或 C 軸來補償所決定的未校準。工件可夾鉗在旋轉台上的任何位置。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至程式編輯的開始點 **1**。TNC 在相對於所定義的行進方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動到下一個開始位置 **2**，並探測第二位置。
- 4 TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並移動旋轉軸所測量的數值，其係定義在循環程式當中。您可視需要在校準之後將顯示設定為零。

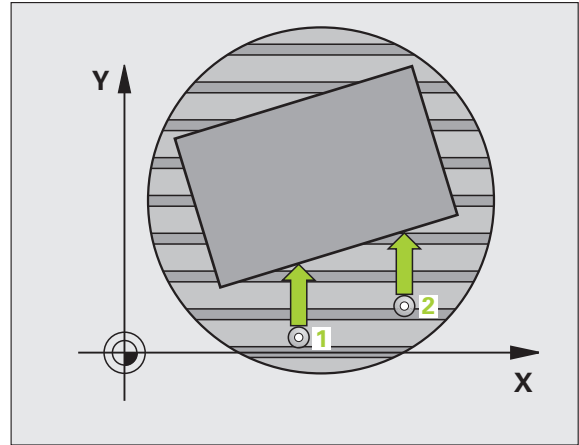

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

TNC 並不會檢查接觸點是否與補償軸吻合，如此會造成補償動作位移 180°。





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

TNC 儲存所測量的角度在參數 **Q150** 中。

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二量測點 Q265 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二量測點 Q266 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 Q272:** 要進行測量的軸向:
 - 1: 參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
 - 3: 接觸式探針軸向 = 測量軸向
- ▶ **行進方向 1 Q267:** 探針接近工件的方向:
 - 1: 負行進方向
 - +1: 正行進方向
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999

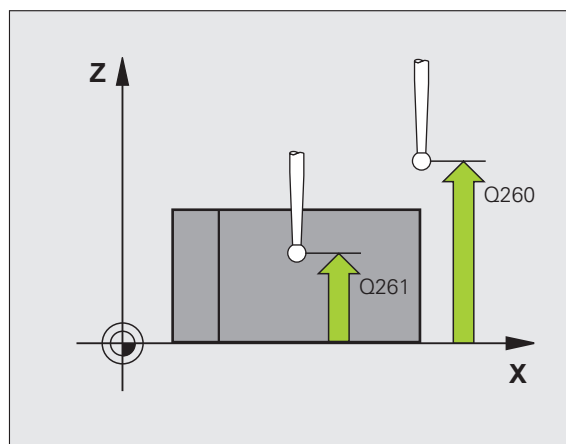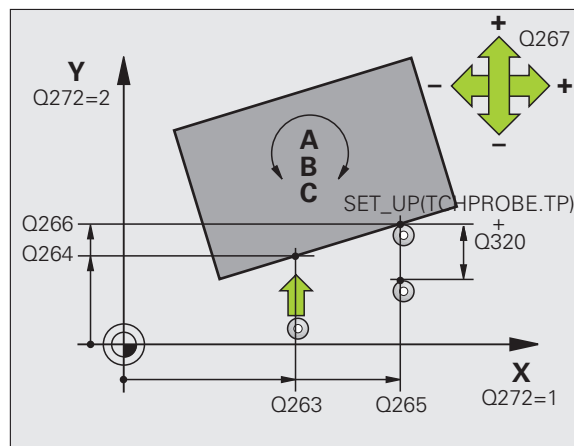

- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：**不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301：**定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **補償運動之軸向 Q312：**指定 TNC 要補償所測量之未校準的旋轉軸：
 - 4: 補償與旋轉軸 A 之未校準
 - 5: 補償與旋轉軸 B 之未校準
 - 6: 補償與旋轉軸 C 之未校準
- ▶ **在校準之後設定為零 Q337：**定義 TNC 是否必須設定校準的旋轉軸之顯示為零：
 - 0: 在校準之後不重置旋轉軸的顯示為零。
 - 1: 在校準之後重置旋轉軸的顯示為零
- ▶ **資料表中的數目 Q305：**輸入在預設座標資料表 / 工件原點表中的數目，其中 TNC 會設定旋轉軸為零。其僅在當 Q337 設定為 1 時有效。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303：**指定所決定的基本旋轉要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 0: 啟動的工件原點表中寫入所測量的基本旋轉做為工件原點位移。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1: 寫入所測量的基本旋轉到預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。
- ▶ **參考角度？ (0=參考軸向) Q380：**TNC 要校準所探測之直線的角度。僅在當旋轉軸 C 被選擇時才有效 (Q312=6)。輸入範圍- 360.000 至 360.000

範例：NC 單節

5 接觸式探針 403 在 C 軸上的旋轉	
Q263=+0	；在第一軸向上第一點
Q264=+0	；在第二軸向上第一點
Q265=+20	；在第一軸向上第二點
Q266=+30	；在第二軸向上第二點
Q272=1	；測量軸向
Q267=-1	；行進方向
Q261=-5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q260=+20	；淨空高度
Q301=0	；移動至淨空
Q312=6	；補償軸
Q337=0	；設定為零
Q305=1	；座標資料表中的數目
Q303=+1	；測量 值轉換
Q380=+90	；參考角度

14.6 設定基本旋轉 (循環程式 404 , DIN/ISO : G404)

循環程式執行

利用接觸式探針循環程式 404，您可在程式執行期間自動地設定任何基本旋轉。此循環程式主要係用於重置一先前的基本旋轉。

範例：NC 單節

5 接觸式探針 404 基本旋轉

Q307=+0 ; 重置基本旋轉

Q305=1 ; 座標資料表中的數目

循環程式參數



- ▶ **基本旋轉的預先設定值：**基本旋轉所要設定之角度值。輸入範圍- 360.000 至 360.000
- ▶ **資料表中的數目 Q305：**輸入預設座標資料表中的數目，該表中 TNC 儲存了所定義的基本旋轉。輸入範圍：0 至 2999

14.7 藉由旋轉 C 軸補償工件未校準 (循環程式 405, DIN/ISO : G405)



循環程式執行

利用接觸式探針循環程式 405，您可測量

- 啟動座標系統的正 Y 軸與一鑽孔中心之間的角度偏移，或
- 一鑽孔中心之標稱位置與實際位置之間的角度偏移。

TNC 藉由旋轉 C 軸來補償決定的角度偏移。工件可夾鉗在旋轉台上任何位置，但是鑽孔的 Y 座標必須為正值。如果您利用接觸式探針程式軸 Y 測量角度未校準 (鑽孔的水平位置)，其需要執行一次以上的循環程式，因為測量策略會造成大約 1% 之未校準的誤差。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點，並定位接觸式探針在所測量的鑽孔中心上。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並藉由旋轉工作台來校準工件。TNC 旋轉了旋轉台，使得在補償之後的鑽孔中心位在正 Y 軸之方向上，或是在鑽孔中心的標稱位置上，其皆具有一垂直與水平接觸式探針軸。所測量的角度未校準亦可用於參數 **Q150** 中。

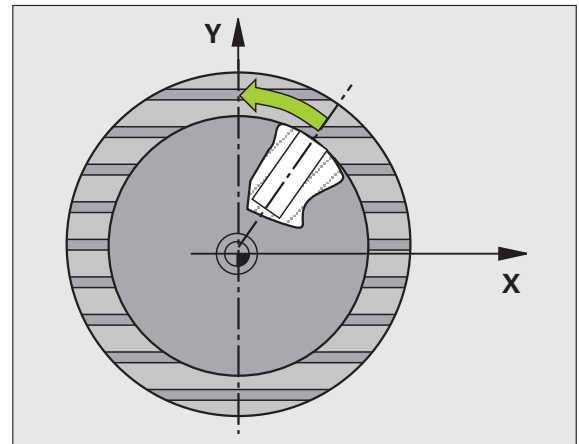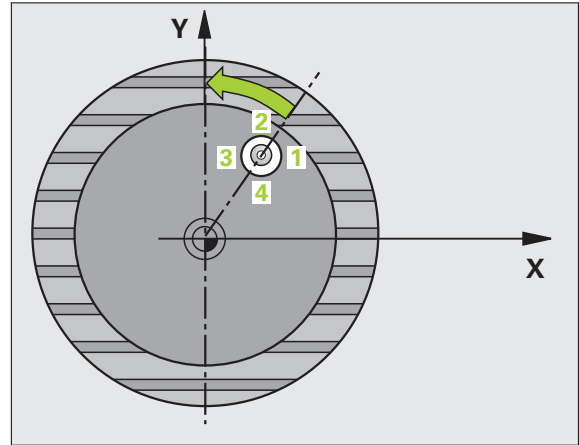

程式編輯時請注意：

**碰撞的危險！**

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入口袋（或鑽孔）之標稱直徑**較低**估計。


如果口袋的尺寸與安全淨空並不允許預先定位在接觸點附近，TNC 皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。

在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。


角度愈小，TNC 計算圓心的準確性愈低。最小輸入值：
5°。



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q321(絕對式):** 工作平面之參考軸向上鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上中心 Q322(絕對值):** 工作平面之次要軸向上鑽孔之中心。如果您程式編輯 $Q322 = 0$, TNC 校準鑽孔中心到正 Y 軸。如果您程式編輯 Q322 不等於零, 則 TNC 校準鑽孔中心到標稱位置 (鑽孔中心的角度)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q262:** 圓形口袋 (或鑽孔) 之大約直徑。輸入最有可能過小而而非過大的數值。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q325 (絕對式):** 工作平面之參考軸向與第一接觸點之間的角度。輸入範圍- 360.000 至 360.000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式):** 兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向 (負值 = 順時針), 其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓, 則程式編輯步進角度小於 90 度。輸入範圍: -120.000 至 120.000

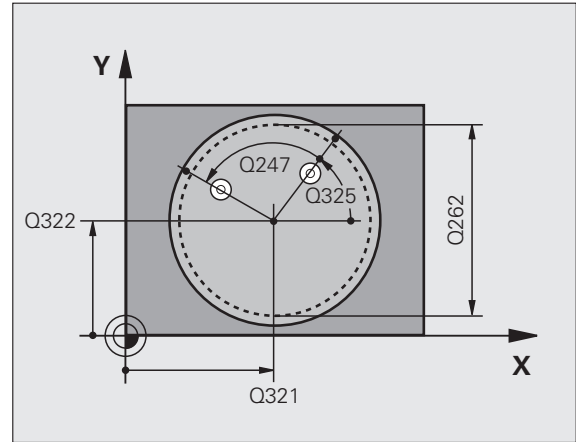

- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301:** 定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0:** 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1:** 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **在校準之後設定為零 Q337:** 定義 TNC 是否必須設定 C 軸的顯示為零，或是寫入角度偏移在工件原點表中的欄位 C：
 - 0:** 設定 C 的顯示為零
 - >0:** 寫入角度未校準在工件原點表中，包括代數符號。行號 = Q337 的數值。如果 C 軸偏移註冊在工件原點表中，TNC 加入所測量的角度未校準。

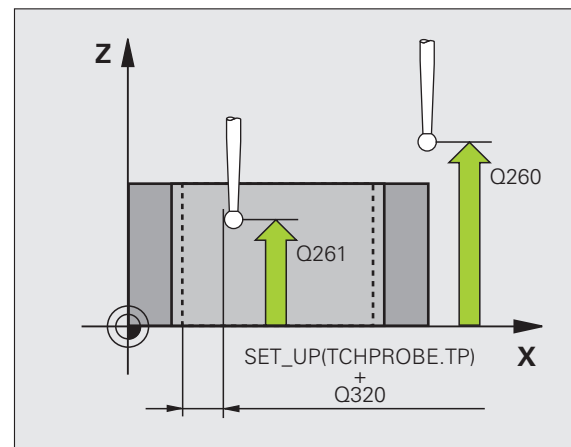

範例：NC 單節

5 接觸式探針 405 在 C 軸向上旋轉

Q321=+50 ; 在第一軸向上的中心

Q322=+50 ; 第二軸向上的中心

Q262=10 ; 標稱直徑

Q325=+0 ; 開始角度

Q247=90 ; 步進角度

Q261=-5 ; 測量高度


Q320=0 ; 設定淨空

Q260=+20 ; 淨空高度

Q301=0 ; 移動至淨空

Q337=0 ; 設定為零

範例：由兩個鑽孔決定一基本旋轉

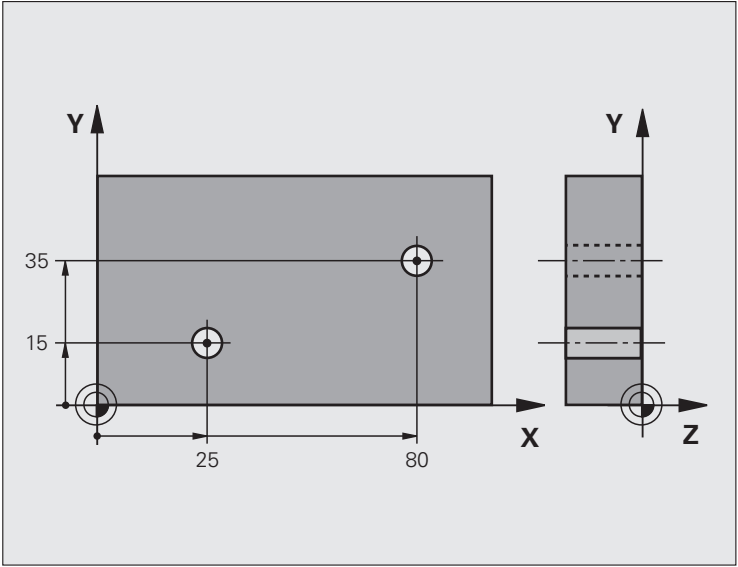

0 BEGIN PGM CYC401 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	
2 接觸式探針 401 ROT 2 鑽孔	
Q268=+25 ；在第一軸向上的第一中心	第一鑽孔之中心：X 座標
Q269=+15 ；第二軸向內的第一中心	第一鑽孔之中心：Y 座標
Q270=+80 ；第一軸向內的第二中心	第二鑽孔之中心：X 座標
Q271=+35 ；第二軸向內的第二中心	第二鑽孔之中心：Y 座標
Q261=-5 ；測量高度	進行測量接觸式探針軸向上的座標
Q260=+20 ；淨空高度	接觸式探針軸向上的高度，其中探針可以行進而不會碰撞
Q307=+0 ；重置基本旋轉	參考線的角度
Q402=1 ；校準	藉由旋轉旋轉工作台補償未校準
Q337=1 ；設定為零	在校準之後設定顯示為零
3 CALL PGM 35K47	加工程式呼叫
4 END PGM CYC401 MM	





15

接觸式探針循環程式：自
動工件原點設定



15.1 基本原則

概述



碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式時，座標轉換並不需要啓動循環程式 (循環程式 7 工件原點、循環程式 8 鏡射影像、循環程式 10 旋轉、循環程式 11 和 26 比例縮放以及循環程式 19 工作平面或 3D 旋轉)。



TNC 必須由工具機製造商特別預備才能使用 3-D 接觸式探針。

接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能軟體選項** (選項編號 #17)。

TNC 提供十二個循環程式，用以自動找出參考點，並用於管理它們，如下述：

- 直接設定決定數值為顯示數值
- 輸入所決定數值在預設座標資料表中
- 輸入所決定數值在一工件原點表中

循環程式	軟鍵	頁碼
408 溝槽中心參考點測量一溝槽的內側寬度，並定義溝槽中心為工件原點		頁面 313
409 背脊中心參考點測量一背脊的外側寬度，並定義背脊中心為工件原點		頁面 317
410 長方形內側工件原點 測量一長方形的內側長度與寬度，並定義中心為工件原點		頁面 320
411 長方形外側工件原點 測量一長方形的外側長度與寬度，並定義中心為工件原點		頁面 324
412 圓形內側工件原點測量一圓形內側上的任何四個點，並定義中心為工件原點		頁面 328
413 圓形外側工件原點測量一圓形外側上的任何四個點，並定義中心為工件原點		頁面 332
414 角外側工件原點測量一角度外側之兩條線，並定義交點為工件原點		頁面 336



循環程式	軟鍵	頁碼
415 角內側工件原點測量一角度內部兩條線，並定義交點為工件原點		頁面 341
416 工件原點圓形中心 (第二 軟鍵層級) 測量一栓孔圓形上任何三個鑽孔，並定義栓孔中心為工件原點		頁面 345
417 TS 軸向工件原點 (第二軟鍵列) 測量接觸式探針軸向上任何位置，並將其定義為工件原點		頁面 349
418 來自四個鑽孔之工件原點 (第二軟鍵列) 測量交叉的四個鑽孔，並定義它們之間的直線交點作為工件原點		頁面 351
419 一軸向 之工件原點 (第二軟鍵層級) 測量任何軸向上任何位置，並將其定義為工件原點		頁面 355

用於工件原點設定之所有接觸式探針循環程式共用的符號



您亦可在啓用基本旋轉期間執行接觸式探針循環程式 408 到 419。

傾斜工作平面功能不允許與循環程式 408 至 419 結合。

工件原點及接觸式探針軸向

由您已經在測量程式中所定義的接觸式探針軸向，TNC 即決定了工件原點的工作平面：

啟動接觸式探針軸向	工件原點設定在
Z	X 和 Y
Y	Z 和 X
X	Y 和 Z



儲存所計算出的工件原點

在所有用於工件原點設定的循環程式中，您可使用輸入參數 Q303 及 Q305 來定義 TNC 如何儲存所計算的工件原點：

■ Q305 = 0, Q303 = 任何數值

TNC 在顯示內設定所計算的工件原點。新的工件原點即立即啟動。在此同時，TNC 利用預設表內第 0 行中的循環程式儲存在顯示中的工件原點設定。

■ Q305 不等於零，Q303 = -1



此組合僅在當您進行以下事項時發生

- 讀取包含在 TNC 4xx 上所產生的循環程式 410 到 418 之程式
- 讀取包含在 iTNC530 上以一較舊軟體版本產生的循環程式 410 到 418 之程式
- 並未在循環程式定義中特別定義了利用參數 Q303 之測量數值轉換。

在這些例子中，TNC 輸出一錯誤訊息，因為 REF 參考的工件原點表的完整處理已經改變。您必須自行利用參數 Q303 定義一測量數值轉換。

■ Q305 不等於零，Q303 = 0

TNC 將所計算的參考點寫入啟動的工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。參數 Q305 的數值決定了工件原點編號。在部份程式中利用循環程式 7 啟動工件原點

■ Q305 不等於零，Q303 = 1

TNC 將所計算的參考點寫入預設座標資料表中。參考系統為機器座標系統 (REF 座標)。參數 Q305 的數值決定了預先設定編號。在部份程式中利用循環程式 247 啟動預先設定

Q 參數中的測量結果

TNC 儲存個別接觸式探針循環程式的測量結果在共通有效的 Q 參數 Q150 到 Q160 中。您可在程式中使用這些參數。請注意到結果參數的資料表列有每一個循環程式說明。


15.2 溝槽中心參考點 (循環程式 408 , DIN/ISO : G408)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 408 找出一溝槽的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度近軸或淨空高度上直線移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 5 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

參數編號	意義
Q166	測量出的溝槽寬度之實際值
Q157	中心線的實際值

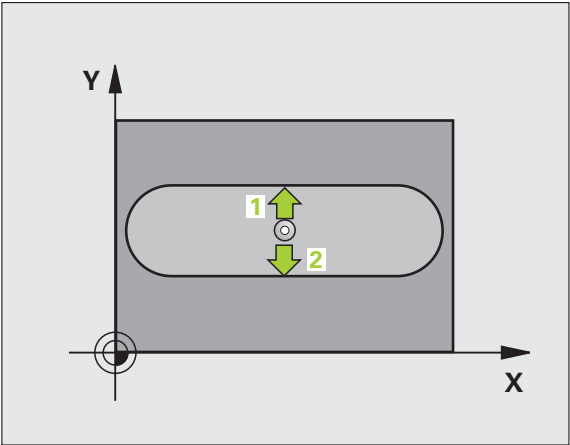

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入溝槽寬度之較低估計值。



如果溝槽寬度與安全淨空並不允許預先定位在接觸點附近，TNC 皆會由溝槽中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到兩個測量點之間的淨空高度。

在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ 在第一軸向上的中心 Q321(絕對式)：在工作平面的參考軸的溝槽中心。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的中心 Q322(絕對式)：在工作平面的次要軸的溝槽中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 溝槽寬度 Q311 (增量式)：溝槽寬度，無關於其在工作平面上的位置。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 測量軸向 (1= 第一軸 / 2= 第二軸) Q272: 要進行測量的軸向：
 - 1：參考軸向 = 測量軸向
 - 2：次要軸向 = 測量軸向
- ▶ 測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式): 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 設定淨空 Q320 (增量式): 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 淨空高度 Q260 (絕對式): 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

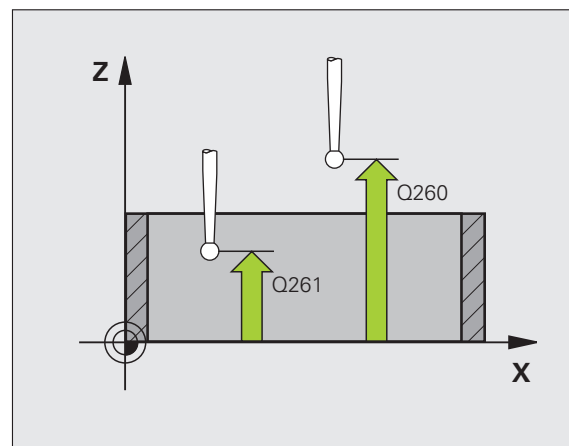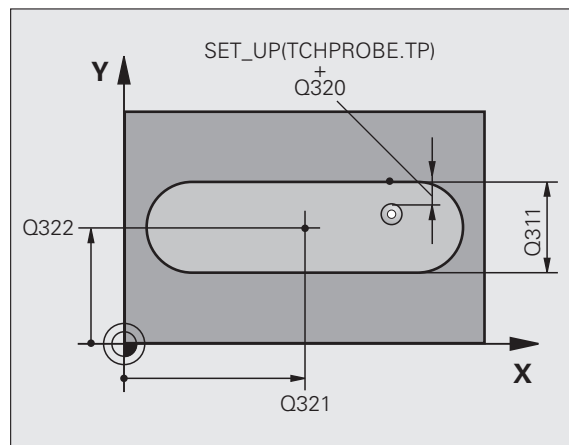

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**：在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**：在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **資料表中的數目 Q305**：輸入編號在工件原點 / 預設座標資料表，其中 TNC 儲存了溝槽中心的座標。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在溝槽的中心。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **新工件原點 Q405 (絕對式)**：測量軸向的座標，其中 TNC 必須設定所計算的溝槽中心。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
0: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
1: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 408 溝槽中心參考點
Q321=+50 ；在第一軸向上的中心
Q322=+50 ；第二軸向上的中心
Q311=25 ；溝槽寬度
Q272=1 ；測量軸向
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q305=10 ；座標資料表中的數目
Q405=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量 值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+1 ；工件原點



15.3 工件原點背脊中心 (循環程式 409 , DIN/ISO : G409)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 409 找出一背脊的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針以淨空高度移動到下一個接觸點 **2**，並探測第二接觸點。
- 4 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 5 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

參數編號	意義
Q166	測量出的背脊寬度之實際值
Q157	中心線的實際值


程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入背脊寬度之**較高**估計值。



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

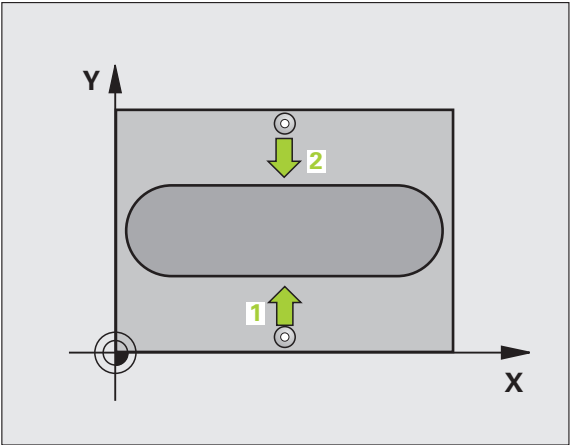

循環程式參數



- ▶ 在第一軸向上的中心 Q321(絕對式)：工作平面之參考軸向上背脊之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的中心 Q322(絕對式)：工作平面之次要軸向上背脊之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 脊背寬度 Q311 (增量式)：脊背寬度，無關於其在工件平面上的位置。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 測量軸向 (1= 第一軸 / 2= 第二軸) Q272: 要進行測量的軸向：
 - 1：參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
- ▶ 測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式): 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 設定淨空 Q320 (增量式)：測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 淨空高度 Q260 (絕對式)：不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 資料表中的數目 Q305：輸入編號在工件原點 / 預設座標資料表，其中 TNC 儲存了背脊中心的座標。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在溝槽的中心。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ 新工件原點 Q405 (絕對式)：測量軸向上的座標，其中 TNC 必須設定計算的背脊中心。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

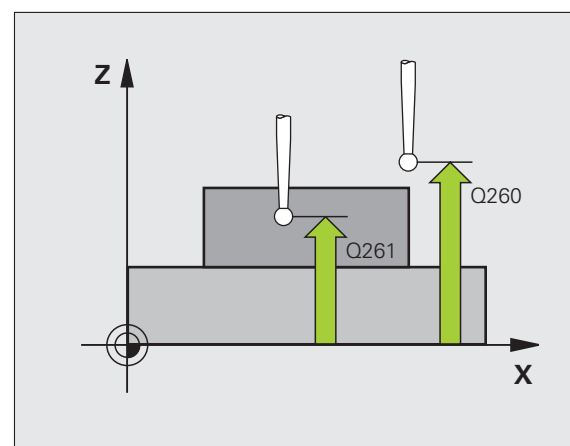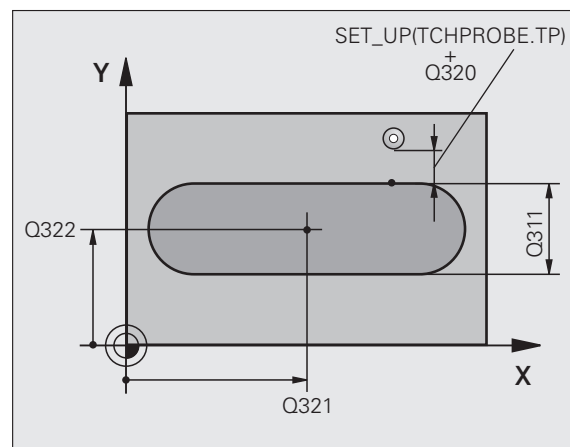

- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 0**: 寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**: 寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。
- ▶ **TS軸向上的探針 Q381**: 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
 - 0**: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
 - 1**: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式)**: 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 **Q381 = 1** 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式)**: 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 **Q381 = 1** 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式)**: 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 **Q381 = 1** 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式)**: 接觸式探針軸向的座標，其中 **TNC** 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 409 溝槽中心背脊
Q321=+50 ；在第一軸向上的中心
Q322=+50 ；第二軸向上的中心
Q311=25 ；背脊寬度
Q272=1 ；測量軸向
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q305=10 ；座標資料表中的數目
Q405=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+1 ；工件原點




15.4 長方形內側之工件原點 (循環程式 410，DIN/ISO：G410)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 410 找出一長方形口袋的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度近軸或淨空高度上直線移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點，並儲存實際數值到以下的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上長度的實際值
Q155	次要軸向上長度的實際值

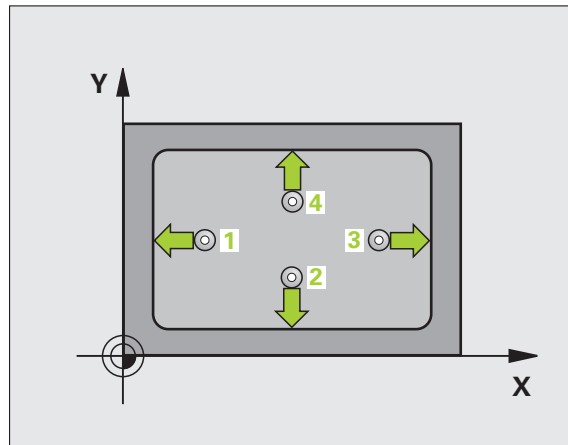

程式編輯時請注意：

**碰撞的危險！**

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入第一與第二側面長度的**較低**估計。



如果口袋的尺寸與安全淨空並不允許預先定位在接觸點附近，TNC 皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。

在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q321 (絕對式)：** 在工作平面的參考軸向的口袋中心。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q322 (絕對式)：** 在工作平面的次要軸向的口袋中心。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q323 (增量式)：** 口袋長度，平行於工作平面的參考軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q324 (增量式)：** 口袋長度，平行於工作平面的次要軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式)：** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)：** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999

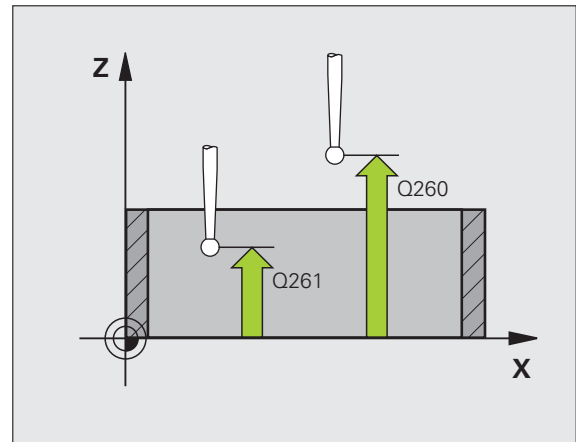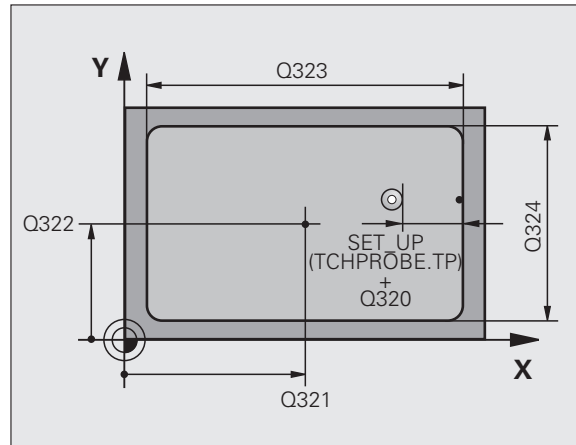

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**：在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**：在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入編號在工件原點 / 預設座標資料表，其中 TNC 儲存了口袋中心的座標。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在口袋的中心。輸入範圍：**0** 至 **2999**
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定口袋中心。預設設定 = **0**。輸入範圍：**-99999.9999** 至 **99999.9999**
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定口袋中心。預設設定 = **0**。輸入範圍：**-99999.9999** 至 **99999.9999**
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**：請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
 - 0:** 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
 - 1:** 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針：座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針：座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針：座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 410 長方形內側工件原點	
Q321=+50	；在第一軸向上的中心
Q322=+50	；第二軸向上的中心
Q323=60	；第一側面長度
Q324=20	；第二側面長度
Q261=-5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q260=+20	；淨空高度
Q301=0	；移動至淨空
Q305=10	；座標資料表中的數目
Q331=+0	；工件原點
Q332=+0	；工件原點
Q303=+1	；測量值轉換
Q381=1	；TS 軸向上的探針
Q382=+85	；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50	；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0	；TS 軸向上的第三座標
Q333=+1	；工件原點




15.5 長方形外側之工件原點 (循環程式 411，DIN/ISO：G411)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 411 找出一長方形立柱的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度近軸或淨空高度上直線移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點，並儲存實際數值到以下的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上長度的實際值
Q155	次要軸向上長度的實際值

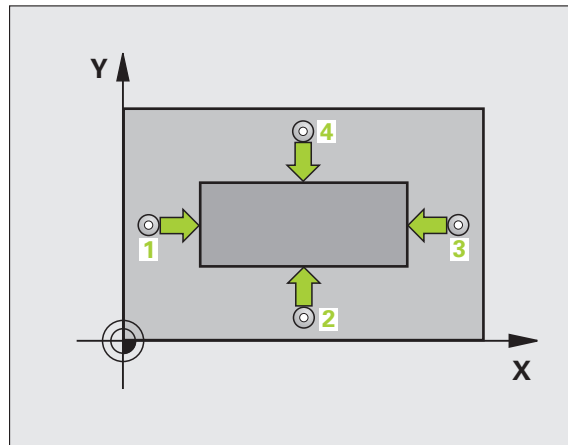

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！



爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入第一與第二側面長度的**較高**估計。

在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q321 (絕對式)：** 在工作平面的參考軸向的立柱中心。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q322 (絕對式)：** 在工作平面的次要軸向的立柱中心。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q323 (增量式)：** 立柱長度，其平行於工作平面之參考軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q324 (增量式)：** 立柱長度，平行於加工平面的次要軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式)：** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)：** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999

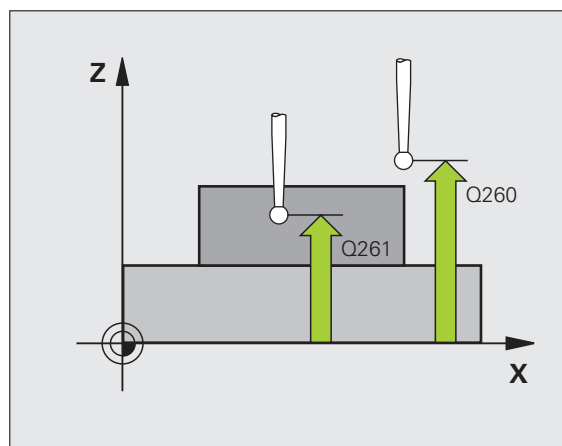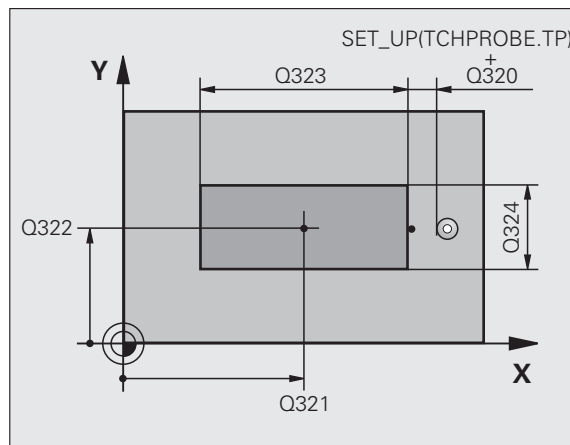

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入工件原點編號在資料表，其中 TNC 儲存了口袋中心的座標。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在立柱的中心。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定立柱中心。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定立柱中心。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**: 請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**: 寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**: 寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
 - 0:** 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
 - 1:** 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 411 長方形外側 工件原點	
Q321=+50	; 在第一軸向上的中心
Q322=+50	; 第二軸向上的中心
Q323=60	; 第一側面長度
Q324=20	; 第二側面長度
Q261=-5	; 測量高度
Q320=0	; 設定淨空
Q260=+20	; 淨空高度
Q301=0	; 移動至淨空
Q305=0	; 座標資料表中的數目
Q331=+0	; 工件原點
Q332=+0	; 工件原點
Q303=+1	; 測量值轉換
Q381=1	;TS 軸向上的探針
Q382=+85	;TS 軸向上的第一座標
Q383=+50	;TS 軸向上的第二座標
Q384=+0	;TS 軸向上的第三座標
Q333=+1	; 工件原點




15.6 圓形內側之工件原點 (循環程式 412 , DIN/ISO : G412)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 412 找出一圓形口袋 (或鑽孔) 的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

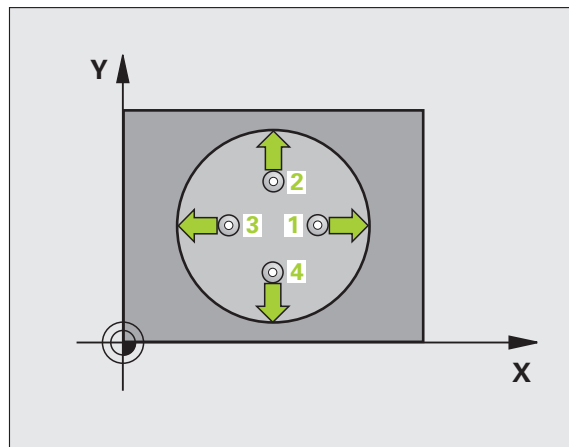

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入口袋 (或鑽孔) 之標稱直徑較低估計。

如果口袋的尺寸與安全淨空並不允許預先定位在接觸點附近，TNC 皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。


角度增量 Q247 愈小，TNC 計算工件原點的準確性愈低。
最小輸入值：5°

在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q321(絕對式):** 在工作平面的參考軸向的口袋中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q322(絕對式):** 在工作平面的次要軸向的口袋中心。如果您程式編輯 $Q322 = 0$ ，TNC 校準鑽孔中心到正 Y 軸。如果您程式編輯 $Q322$ 不等於零，則 TNC 校準鑽孔中心到標稱位置。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q262:** 圓形口袋 (或鑽孔) 之大約直徑。輸入最有可能過小而非過大的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q325 (絕對式):** 工作平面之參考軸向與第一接觸點之間的角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式):** 兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向 (負值 = 順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於 90 度。輸入範圍- 120.0000 至 120.0000

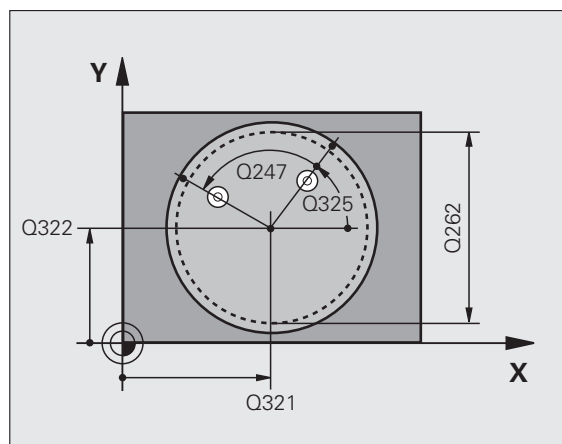

-

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
 - 0:** 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
 - 1:** 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **量測點的數量 (4/3) Q423:** 指定 TNC 是否應該用 4 或 3 個探測點來量測孔洞：
 - 4:** 使用 4 個量測點 (標準設定)
 - 3:** 使用 3 個量測點
- ▶ **行進類型? Line=0/Arc=1 Q365:** 在若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301=1)時刀具要在量測點之間移動的路徑功能之定義。
 - 0:** 在操作之間於一直線上移動
 - 1:** 在操作之間於一間距圓上移動

範例：NC 單節

5 接觸式探針 412 圓形內側工件原點	
Q321=+50	; 在第一軸向上的中心
Q322=+50	; 第二軸向上的中心
Q262=75	; 標稱直徑
Q325=+0	; 開始角度
Q247=+60	; 步進角度
Q261=-5	; 測量高度
Q320=0	; 設定淨空
Q260=+20	; 淨空高度
Q301=0	; 移動至淨空
Q305=12	; 座標資料表中的數目
Q331=+0	; 工件原點
Q332=+0	; 工件原點
Q303=+1	; 測量值轉換
Q381=1	; TS 軸向上的探針
Q382=+85	; TS 軸向上的第一座標
Q383=+50	; TS 軸向上的第二座標
Q384=+0	; TS 軸向上的第三座標
Q333=+1	; 工件原點
Q423=4	; 量測點的 數量
Q365=1	; 行進類型




15.7 圓形外側之工件原點 (循環程式 413 , DIN/ISO : G413)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 413 找出一圓形立柱的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

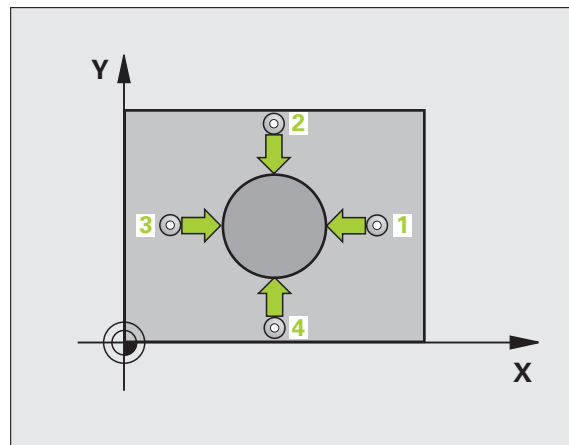

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

爲了防止接觸式探針與工件之間的碰撞，輸入立柱標稱直徑之**較高**估計值。


在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

角度增量 Q247 愈小，TNC 計算工件原點的準確性愈低。
最小輸入值：5°。


循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q321 (絕對式)：**在工作平面的參考軸向的立柱中心。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q322 (絕對式)：**在工作平面的次要軸向的立柱中心。如果您程式編輯 $Q322 = 0$ ，TNC 校準鑽孔中心到正 Y 軸。如果您程式編輯 Q322 不等於零，則 TNC 校準鑽孔中心到標稱位置。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q262：**立柱的大約直徑。輸入最有可能過大而非過小的數值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q325 (絕對式)：**工作平面之參考軸向與第一接觸點之間的角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式)：**兩個測量點之間的角度。步進角度之代數符號決定了旋轉的方向 (- = 順時針)，其中接觸式探針移動到下一個測量點。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於 90 度。輸入範圍-120.0000 至 120.0000

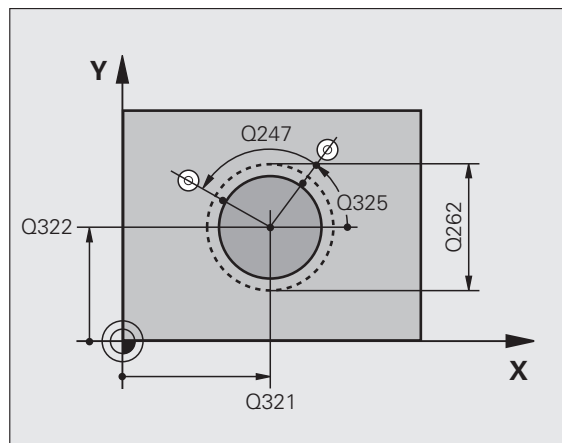

- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301:** 定義接觸式探針如何在測量點之間移動:
 - 0:** 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1:** 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305:** 輸入工件原點編號在資料表, 其中 TNC 儲存了口袋中心的座標。如果您輸入 Q305=0, TNC 自動地設定顯示, 使得新的工件原點係在立柱的中心。輸入範圍: 0 至 2999
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式):** 參考軸向的座標, 其中 TNC 必須設定立柱中心。預設設定 = 0。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式):** 次要軸向的座標, 其中 TNC 必須設定立柱中心。預設設定 = 0。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303:** 指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中:
 - 1:** 請勿使用。當讀入舊程式時, 由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0:** 寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1:** 寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

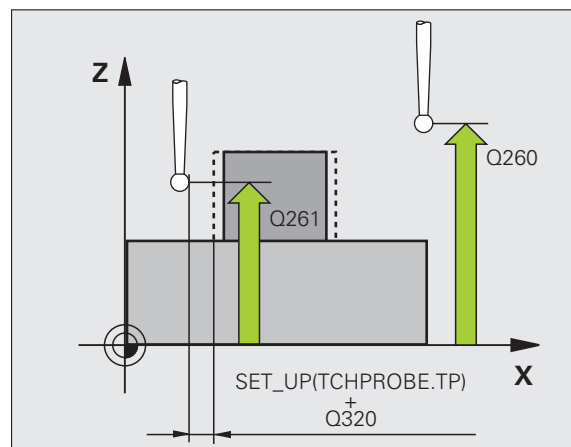

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
 - 0:** 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
 - 1:** 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。基本設定 = 0
- ▶ **量測點的數量 (4/3) Q423:** 指定 TNC 是否應該用 4 或 3 個探測點來量測立柱：
 - 4:** 使用 4 個量測點 (標準設定)
 - 3:** 使用 3 個量測點
- ▶ **行進類型? Line=0/Arc=1 Q365:** 在若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301=1)時刀具要在量測點之間移動的路徑功能之定義。
 - 0:** 在操作之間於一直線上移動
 - 1:** 在操作之間於一間距圓上移動

範例：NC 單節

5 接觸式探針 413 圓形外側工件原點	
Q321=+50	; 在第一軸向上的中心
Q322=+50	; 第二軸向上的中心
Q262=75	; 標稱直徑
Q325=+0	; 開始角度
Q247=+60	; 步進角度
Q261=-5	; 測量高度
Q320=0	; 設定淨空
Q260=+20	; 淨空高度
Q301=0	; 移動至淨空
Q305=15	; 座標資料表中的數目
Q331=+0	; 工件原點
Q332=+0	; 工件原點
Q303=+1	; 測量值轉換
Q381=1	; TS 軸向上的探針
Q382=+85	; TS 軸向上的第一座標
Q383=+50	; TS 軸向上的第二座標
Q384=+0	; TS 軸向上的第三座標
Q333=+1	; 工件原點
Q423=4	; 量測點的數量
Q365=1	; 行進類型



15.8 彎角外側之工件原點 (循環程式 414 , DIN/ISO : G414)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 414 找出兩條線的交集，並將其定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入交點到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自 **FMAX** 欄) 到該第一接觸點 **1** (請參考右上方圖)。TNC 在相對於個別行進方向之方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的第三測量點自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針移動到下一個開始位置 **2**，並探測第二位置。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存所決定的彎角之座標到下列的 Q 參數中。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

參數編號	意義
Q151	參考軸向上彎角的實際值
Q152	次要軸向上彎角的實際值

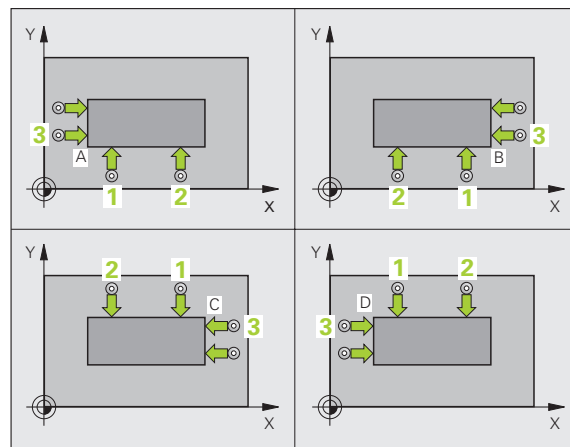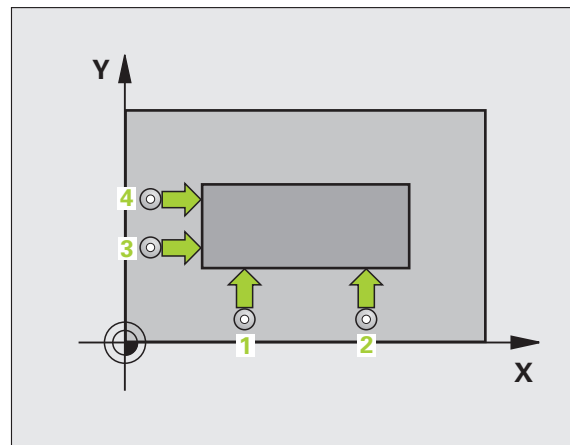

程式編輯時請注意：




在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

TNC 永遠在工作平面之次要軸向的方向上測量第一條線。

藉由定義測量點 **1** 及 **3** 之位置，您亦可決定 TNC 設定工件原點之彎角 (請參考右圖及右下方資料表)。



彎角	X 座標	Y 座標
A	點 1 大於點 3	點 1 小於點 3
B	點 1 小於點 3	點 1 小於點 3
C	點 1 小於點 3	點 1 大於點 3
D	點 1 大於點 3	點 1 大於點 3

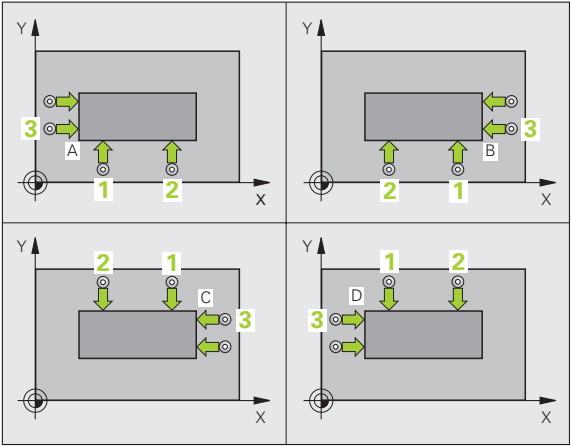

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第一軸向上的間隔 Q326(增量式):** 工作平面之參考軸向上第一及第二測量點之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第三量測點 Q296 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第三接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第三量測點 Q297 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第三接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的間隔 Q327(增量式):** 工作平面之次要軸向上第三及第四測量點之間的距離。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

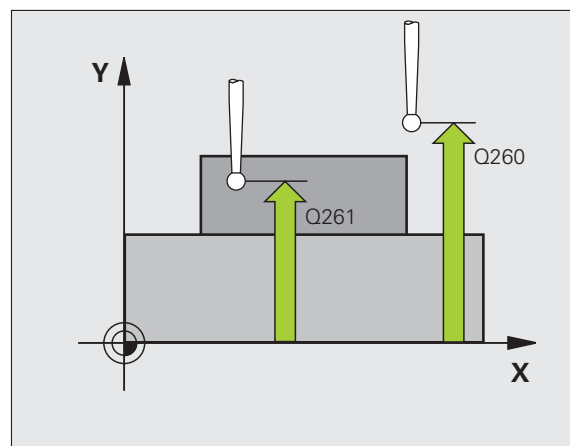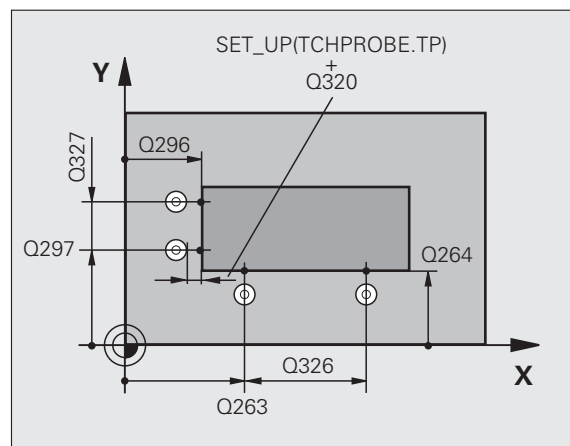

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**：在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**：在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **執行基本旋轉 Q304**：定義 TNC 是否必須利用基本旋轉來補償工件未校準：
 - 0**：無基本旋轉
 - 1**：基本旋轉
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入工件原點編號在工件原點或預設座標資料表，其中 TNC 儲存了彎角的座標。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在彎角上。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定彎角。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定所計算的彎角。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**：請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
0: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
1: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節


5 接觸式探針 414 彎角內工件原點
Q263=+37 ；在第一軸向上第一點
Q264=+7 ；在第二軸向上第一點
Q326=50 ；第一軸向上之間隔
Q296=+95 ；在第一軸向上第三點
Q297=+25 ；在第二軸向上第三點
Q327=45 ；第二軸向上之間隔
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q304=0 ；基本旋轉
Q305=7 ；座標資料表中的數目
Q331=+0 ；工件原點
Q332=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+1 ；工件原點

15.9 彎角內之工件原點 (循環程式 415 , DIN/ISO : G415)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 415 找出兩條線的交集，並將其定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入交點到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自 **FMAX** 欄) 到該第一接觸點 **1**(請參考右上方圖)，其中您已經定義在循環程式中。TNC 在相對於個別行進方向之方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。探測方向可由您用以識別彎角的編號來取得。
- 3 然後接觸式探針移動到下一個開始位置 **2**，並探測第二位置。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁上) 以及儲存所決定的彎角之座標到下列的 Q 參數中。
- 6 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

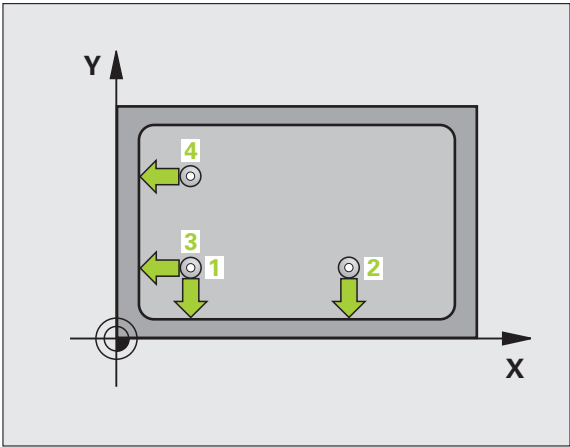

參數編號	意義
Q151	參考軸向上彎角的實際值
Q152	次要軸向上彎角的實際值

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

TNC 永遠在工作平面之次要軸向的方向上測量第一條線。

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式)：**工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式)：**工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第一軸向上的間隔 Q326 (增量式)：**工作平面之參考軸向上第一及第二測量點之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的間隔 Q327 (增量式)：**工作平面之次要軸向上第三及第四測量點之間的距離。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **彎角 Q308：**識別出 TNC 設定為工件原點之彎角的編號。輸入範圍：1 至 4
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式)：**要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)：**測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：**不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

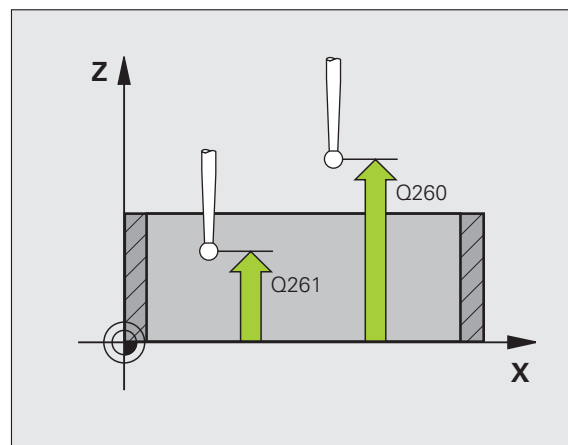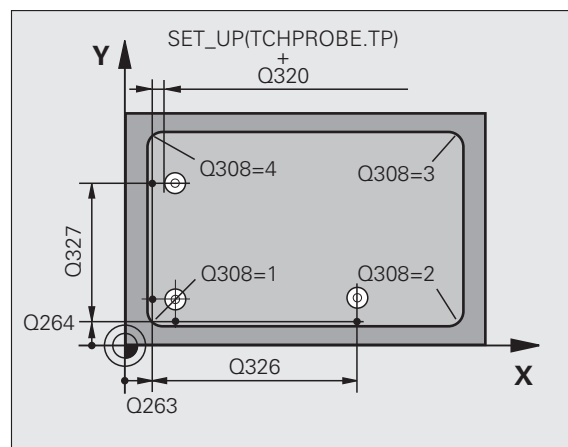

- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0**：在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**：在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **執行基本旋轉 Q304**：定義 TNC 是否必須利用基本旋轉來補償工件未校準：
 - 0**：無基本旋轉
 - 1**：基本旋轉
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入工件原點編號在工件原點或預設座標資料表，其中 TNC 儲存了彎角的座標。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點位在彎角上。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定彎角。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定所計算的彎角。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**：請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS 軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
0: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
1: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 415 彎角外側工件原點
Q263=+37 ；在第一軸向上第一點
Q264=+7 ；在第二軸向上第一點
Q326=50 ；第一軸向上之間隔
Q296=+95 ；在第一軸向上第三點
Q297=+25 ；在第二軸向上第三點
Q327=45 ；第二軸向上之間隔
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+20 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q304=0 ；基本旋轉
Q305=7 ；座標資料表中的數目
Q331=+0 ；工件原點
Q332=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+1 ；工件原點




15.10 工件原點圓形中心 (循環程式 416, DIN/ISO : G416)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 416 找出一栓孔圓形的中心，並將其中心定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入座標到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自欄 **FMAX**) 到第一鑽孔 **1** 之中心。
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第一鑽孔中心。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置 **2**。。
- 4 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第二鑽孔中心。
- 5 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第三鑽孔之中心的位置 **3**。
- 6 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第三鑽孔中心。
- 7 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 8 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

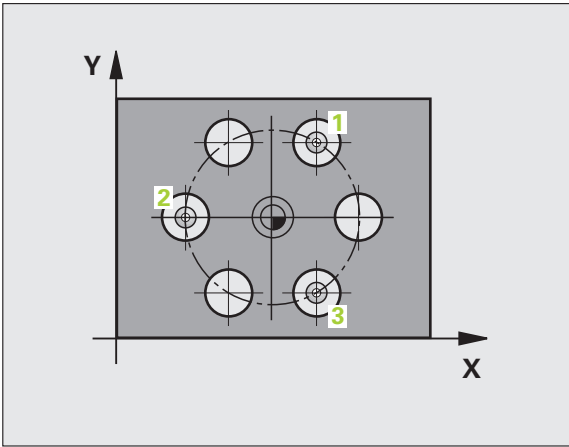

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	栓孔圓形直徑之實際值

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ 在第一軸向上的中心 Q273(絕對式): 工作平面之參考軸向上的栓孔圓心 (標稱值)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的中心 Q274(絕對式): 工作平面之次要軸向上的栓孔圓心 (標稱值)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 標稱直徑 Q262: 輸入大約的栓孔圓形直徑。鑽孔直徑愈小，標稱直徑的準確度要更高。輸入範圍：-0 至 99999.9999
- ▶ 在第一軸向上的角度 Q291(絕對式): 工作平面上第一鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ 第二鑽孔的角度 Q292(絕對式): 工作平面上第二鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ 第三鑽孔的角度 Q293(絕對式): 工作平面上第三鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ 測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式): 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 淨空高度 Q260 (絕對式): 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

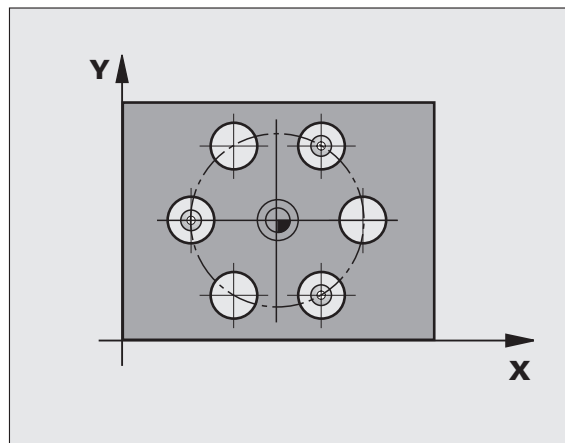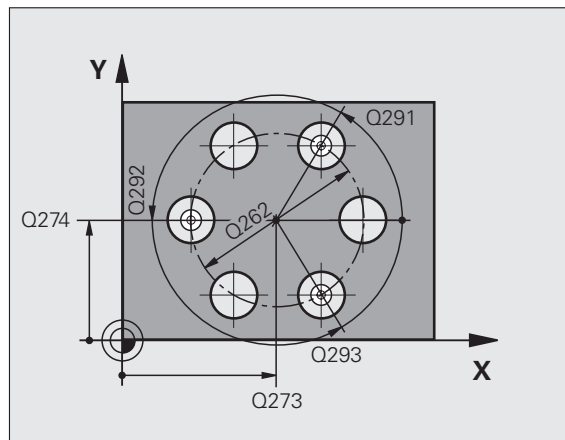

- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入編號在工件原點或預設座標資料表，其中 TNC 儲存了栓孔圓心的座標。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在栓孔中心。輸入範圍：**0 至 2999**
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定栓孔中心。預設設定 = **0**。輸入範圍：**-99999.9999 至 99999.9999**
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定栓孔中心。預設設定 = **0**。輸入範圍：**-99999.9999 至 99999.9999**
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**：請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
0: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
1: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 新增至 **SET_UP** (接觸式探針表)，並且只有當在接觸式探針軸內探測到工件原點時才會生效。輸入範圍：0 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 416 工件原點圓形中心
Q273=+50 ；在第一軸向上的中心
Q274=+50 ；在第二軸向上的中心
Q262=90 ；標稱直徑
Q291=+34 ；第一鑽孔的角度
Q292=+70 ；第二鑽孔的角度
Q293=+210 ；第三鑽孔的角度
Q261=-5 ；測量高度
Q260=+20 ；淨空高度
Q305=12 ；座標資料表中的數目
Q331=+0 ；工件原點
Q332=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ;TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ;TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ;TS 軸向上的第三座標
Q333=+1 ；工件原點
Q320=0 ；設定淨空



15.11 在接觸式探針軸向之工件原點 (循環程式 417, DIN/ISO : G417)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 417 測量在接觸式探針軸向上任何座標，並將其定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入所測量的座標在一工件原點表或預設座標資料表中。


- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至程式編輯的開始點 1。TNC 在接觸式探針軸向之正方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後，接觸式探針在其本身的軸向上移動到輸入做為開始點 1 的座標，並以一簡單探測移動來測量實際的位置。
- 3 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上) 以及儲存實際數值到下列的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q160	測量點之實際值

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。然後 TNC 設定工件原點在此軸向上。

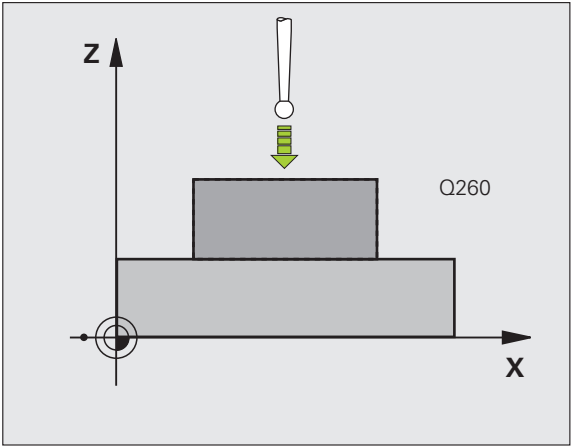

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式)**: 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式)**: 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第一量測點 Q294 (絕對式)**: 接觸式探針軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)**: 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**: 輸入編號在工件原點或預設座標資料表, 其中 TNC 儲存了座標。如果您輸入 Q305=0, TNC 自動地設定顯示, 使得新的工件原點係在所探測的表面上。輸入範圍: 0 至 2999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式)**: 接觸式探針軸向的座標, 其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍: -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**: 指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中:
 - 1: 請勿使用。當讀入舊程式時, 由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0: 寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1: 寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

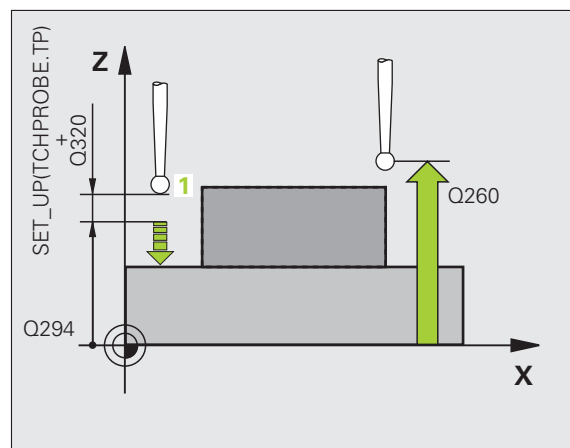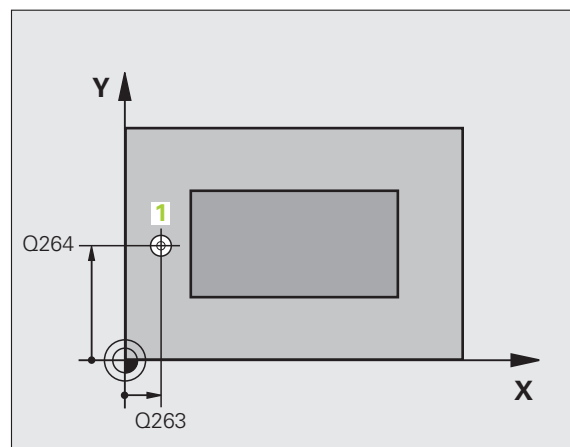

範例：NC 單節

5 接觸式探針 417 TS 軸向上工件原點

Q263=+25 ; 在第一軸向上第一點

Q264=+25 ; 在第二軸向上第一點

Q294=+25 ; 在第三軸向的第一點

Q320=0 ; 設定淨空

Q260=+50 ; 淨空高度

Q305=0 ; 座標資料表中的數目

Q333=+0 ; 工件原點


Q303=+1 ; 測量值轉換

15.12 四個鑽孔中心上之工件原點 (循環程式 418, DIN/ISO : G418)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 418 計算連接對角鑽孔的直線之交點，並將工件原點設定在交點上。如果需要的話，TNC 亦輸入交點到一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自欄 **FMAX**) 到第一鑽孔 **1** 之中心。
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第一鑽孔中心。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置 **2**。
- 4 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第二鑽孔中心。
- 5 TNC 對於鑽孔 **3** 及 **4** 重複步驟 3 及 4。
- 6 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。TNC 計算工件原點做為連接了鑽孔 **1/3** 及 **2/4** 之直線之交點，並儲存實際數值到下列的 Q 參數中。
- 7 如果需要的話，TNC 後續即在一獨立探測中測量接觸式探針軸向上的工件原點。

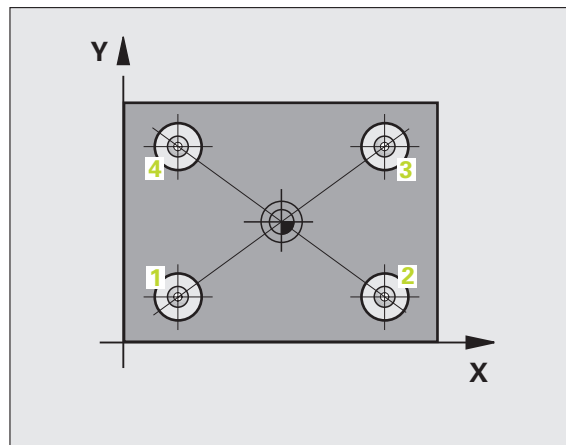

參數編號	意義
Q151	參考軸向上交點的實際值
Q152	次要軸向上交點的實際值

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式參數



- ▶ 在第一軸向上的第一中心 Q268(絕對式)：工作平面之參考軸向上第一鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的第一中心 Q269(絕對式)：工作平面之次要軸向上第一鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第一軸向上的第一中心 Q270(絕對式)：工作平面之參考軸向上第二鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的第一中心 Q271(絕對式)：工作平面之次要軸向上第二鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第一軸向上的第一中心 Q316(絕對式)：工作平面之參考軸向上第三鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的第三中心 Q317(絕對式)：工作平面之次要軸向上第三鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第一軸向上的第四中心 Q318(絕對式)：工作平面之參考軸向上第四鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的第四中心 Q319(絕對式)：工作平面之次要軸向上第四鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式)：要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 淨空高度 Q260 (絕對式)：不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

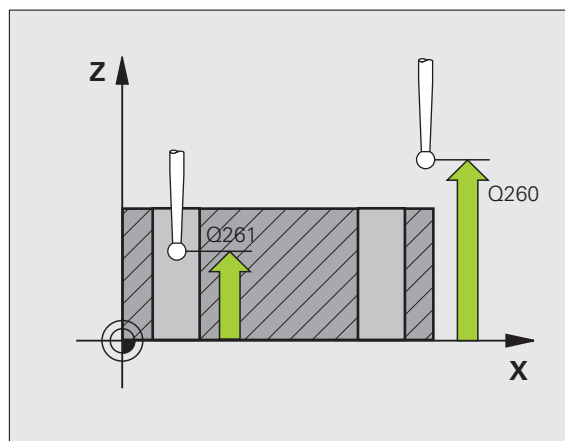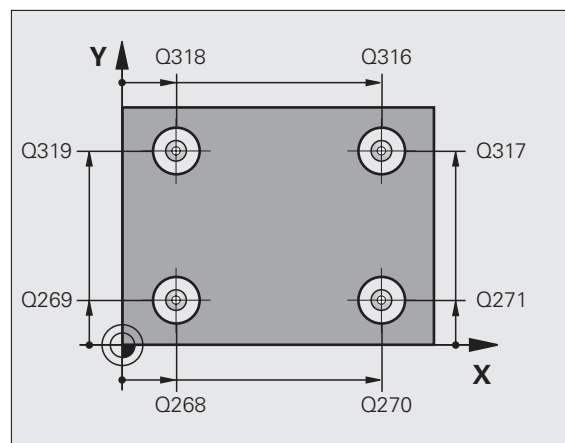

- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入編號在工件原點 / 預設座標資料表，其中 TNC 儲存了直線交點的座標。如果您輸入 **Q305=0**，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在連接線的交點。輸入範圍：**0 至 2999**
- ▶ **參考軸向的新工件原點 Q331 (絕對式)**：參考軸向的座標，其中 TNC 必須設定所計算之連接線的交點。預設設定 = 0。輸入範圍：**-99999.9999 至 99999.9999**
- ▶ **次要軸向的新工件原點 Q332 (絕對式)**：次要軸向的座標，其中 TNC 必須設定所計算之連接線的交點。預設設定 = 0。輸入範圍：**-99999.9999 至 99999.9999**
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1**：請勿使用。當讀入舊程式時，由 TNC 輸入 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。
 - 0**：寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1**：寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

- ▶ **TS軸向上的探針 Q381:** 指定TNC是否亦必須設定接觸式探針軸向上的工件原點：
0: 不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
1: 設定接觸式探針軸向上的工件原點
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第一軸向 Q382(絕對式):** 工作平面之參考軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第二軸向 Q383(絕對式):** 工作平面之次要軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向上的探針: 座標 第三軸向 Q384(絕對式):** 接觸式探針軸向上的探測點座標為參考點要設定在接觸式探針軸向上的點。僅在當 Q381 = 1 時有效。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **TS 軸向內的新工件原點 Q333 (絕對式):** 接觸式探針軸向的座標，其中 TNC 必須設定工件原點。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999

範例：NC 單節

5 接觸式探針 418 從四個鑽孔的工件原點
Q268=+20 ；在第一軸向上的第一中心
Q269=+25 ；在第二軸向上的第一中心
Q270=+150 ；在第一軸向上的第二中心
Q271=+25 ；在第二軸向上的第二中心
Q316=+150 ；在第一軸向上的第三中心
Q317=+85 ；在第二軸向上的第三中心
Q318=+22 ；在第一軸向上的第四中心
Q319=+80 ；第二軸向上的第四中心
Q261=-5 ；測量高度
Q260=+10 ；淨空高度
Q305=12 ；座標資料表中的數目
Q331=+0 ；工件原點
Q332=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換
Q381=1 ；TS 軸向上的探針
Q382=+85 ；TS 軸向上的第一座標
Q383=+50 ；TS 軸向上的第二座標
Q384=+0 ；TS 軸向上的第三座標
Q333=+0 ；工件原點




15.13 在一軸向上之工件原點 (循環程式 419, DIN/ISO : G419)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 419 測量在任何軸向上的任何座標，並將其定義為工件原點。如果需要的話，TNC 亦輸入所測量的座標在一工件原點表或預設座標資料表中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至程式編輯的開始點 1。TNC 在相對於程式編輯的探測方向之方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後，接觸式探針移動到程式編輯的測量高度，並以一簡單探測移動來測量實際位置。
- 3 最後，TNC 將接觸式探針返回到淨空高度，並根據循環程式參數 Q303 及 Q305 處理所決定的工件原點 (請參閱 "儲存所計算出的工件原點" 在第 312 頁上)。

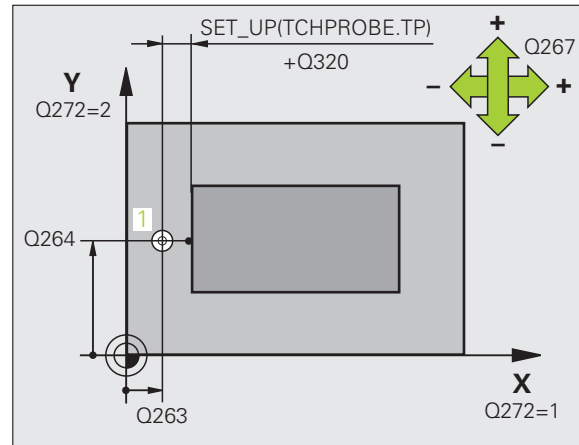

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

若您連續使用數次循環程式 419 將超過一個軸的工件原點儲存在預設表內，則在每次執行循環程式 419 時必需啟動最後寫入循環程式 419 內的預設號碼 (若您改寫啟動預設時這就不需要)。


- ▶ **行進方向 Q267**：探針接近工件的方向：
 - 1：負行進方向
 - +1：正行進方向
- ▶ **資料表中的工件原點編號 Q305**：輸入編號在工件原點或預設座標資料表，其中 TNC 儲存了座標。如果您輸入 Q305=0，TNC 自動地設定顯示，使得新的工件原點係在所探測的表面上。輸入範圍：0 至 2999
- ▶ **新工件原點 Q333 (絕對式)**：TNC 必須設定為工件原點的座標。預設設定 = 0。輸入範圍：-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量值轉換 (0, 1) Q303**：指定所決定的工件原點要儲存在工件原點表或在預設座標資料表中：
 - 1: 請勿使用。請參閱 " 儲存所計算出的工件原點 " 在第 312 頁
 - 0: 寫入所決定的工件原點在啟動工件原點表中。參考系統為啟動工件座標系統。
 - 1: 寫入所決定的工件原點在預設座標資料表中。參考系統為機械座標系統 (REF 系統)。

範例：NC 單節

5 接觸式探針 419 在一軸向上的工件原點
Q263=+25 ；在第一軸向上第一點
Q264=+25 ；在第二軸向上第一點
Q261=+25 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+50 ；淨空高度
Q272=+1 ；測量軸向
Q267=+1 ；行進方向
Q305=0 ；座標資料表中的數目
Q333=+0 ；工件原點
Q303=+1 ；測量值轉換



範例：工件原點設定在一圓形區段中心，且在工件的頂表面上

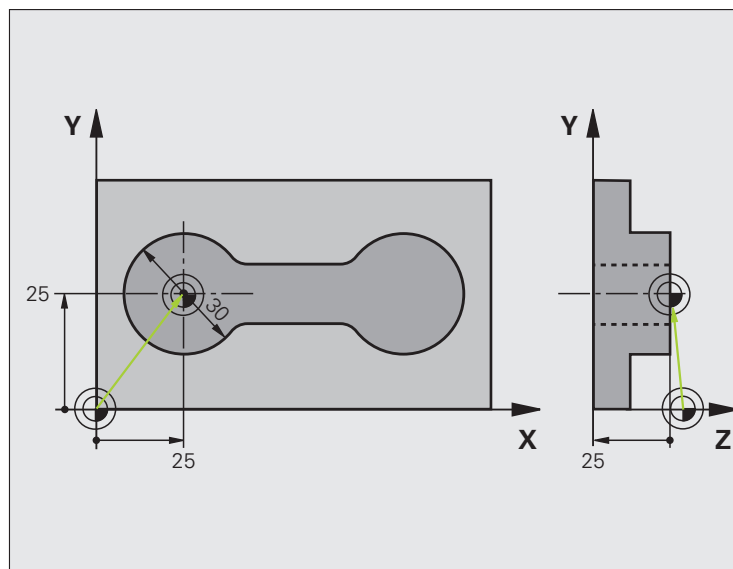

0 BEGIN PGM CYC413 MM


1 TOOL CALL 69 Z

呼叫刀具 0 來定義接觸式探針軸向

2 接觸式探針 413 圓形外側工件原點	
Q321=+25 ；在第一軸向上的中心	圓心：X 座標
Q322=+25 ；第二軸向上的中心	圓心：Y 座標
Q262=30 ；標稱直徑	圓的直徑
Q325=+90 ；開始角度	第一接觸點的極座標角度
Q247=+45 ；步進角度	用於計算開始點 2 到 4 之步進角度
Q261=-5 ；測量高度	進行測量接觸式探針軸向上的座標
Q320=2 ；設定淨空	安全淨空加入至 SET_UP 欄
Q260=+10 ；淨空高度	接觸式探針軸向上的高度，其中探針可以行進而不會碰撞
Q301=0 ；移動至淨空	請勿移動到測量點之間的淨空高度
Q305=0 ；座標資料表中的數目	設定顯示
Q331=+0 ；工件原點	設定 X 之顯示為 0
Q332=+10 ；工件原點	設定 Y 之顯示為 10
Q303=+0 ；測量值轉換	不使用功能，因為將要設定顯示
Q381=1 ；TS 軸向上的探針	亦設定接觸式探針軸向上的工件原點
Q382=+25 ；TS 軸向上的第一座標	接觸點的 X 座標
Q383=+25 ；TS 軸向上的第二座標	接觸點的 Y 座標
Q384=+25 ；TS 軸向上的第三座標	接觸點的 Z 座標
Q333=+0 ；工件原點	設定 Z 之顯示為 0
Q423=4 ；量測點的數量	以 4 次探測來量測圓
Q365=0 ；行進類型	在測量點之間移動圓形路徑
3 呼叫程式 35K47	加工程式呼叫
4 END PGM CYC413 MM	


範例：工件原點設定在工件的頂表面，並在一栓孔圓形的中心

所測量的栓孔中心必須寫入到預設座標資料表中，使得其可在稍後使用。

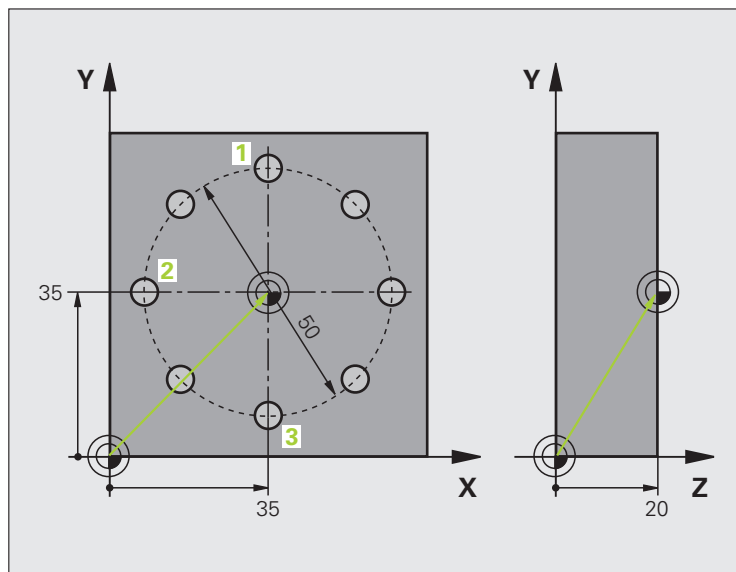

0 BEGIN PGM CYC416 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	呼叫刀具 0 來定義接觸式探針軸向
2 接觸式探針 417 TS 軸向上工件原點	循環程式定義為設定工件原點在接觸式探針軸向上
Q263=+7.5 ; 在第一軸向上第一點	接觸點：X 座標
Q264=+7.5 ; 在第二軸向上第一點	接觸點：Y 座標
Q294=+25 ; 在第三軸向的第一點	接觸點：Z 座標
Q320=0 ; 設定淨空	安全淨空加入至 SET_UP 欄
Q260=+50 ; 淨空高度	接觸式探針軸向上的高度，其中探針可以行進而不會碰撞
Q305=1 ; 座標資料表中的數目	寫入 Z 座標在直線 1
Q333=+0 ; 工件原點	設定接觸式探針軸向到 0
Q303=+1 ; 測量值轉換	在預設座標資料表 PRESET.PR 中，儲存所計算之參考到機器為主的座標系統 (REF 系統) 的工件原點。

3 接觸式探針 416 工件原點圓形中心	
Q273=+35 ; 在第一軸向上的中心	栓孔圓形的中心: X 座標
Q274=+35 ; 第二軸向上的中心	栓孔圓形的中心: Y 座標
Q262=50 ; 標稱直徑	栓孔圓形的直徑
Q291=+90 ; 第一鑽孔的角度	第一鑽孔中心 1 的極座標角度
Q292=+180 ; 第二鑽孔的角度	第二鑽孔中心 2 的極座標角度
Q293=+270 ; 第三鑽孔的角度	第三鑽孔中心 3 的極座標角度
Q261=+15 ; 測量高度	進行測量接觸式探針軸向上的座標
Q260=+10 ; 淨空高度	接觸式探針軸向上的高度, 其中探針可以行進而不會碰撞
Q305=1 ; 座標資料表中的數目	輸入栓孔圓形的中心 (X 及 Y) 在直線 1 上
Q331=+0 ; 工件原點	
Q332=+0 ; 工件原點	
Q303=+1 ; 測量值轉換	在預設座標資料表 PRESET.PR 中, 儲存所計算之參考到機器爲主的座標系統 (REF 系統) 的工件原點。
Q381=0 ; TS 軸向上的探針	不要設定接觸式探針軸向上的工件原點
Q382=+0 ; TS 軸向上的第一座標	無功能
Q383=+0 ; TS 軸向上的第二座標	無功能
Q384=+0 ; TS 軸向上的第三座標	無功能
Q333=+0 ; 工件原點	無功能
Q320=0 ; 設定淨空	安全淨空加入至 SET_UP 欄
4 CYCL DEF 247 工件原點設定	利用循環程式 247 啟動新的預先設定
Q339=1 ; 工件原點編號	
6 呼叫程式 35KLZ	加工程式呼叫
7 END PGM CYC416 MM	

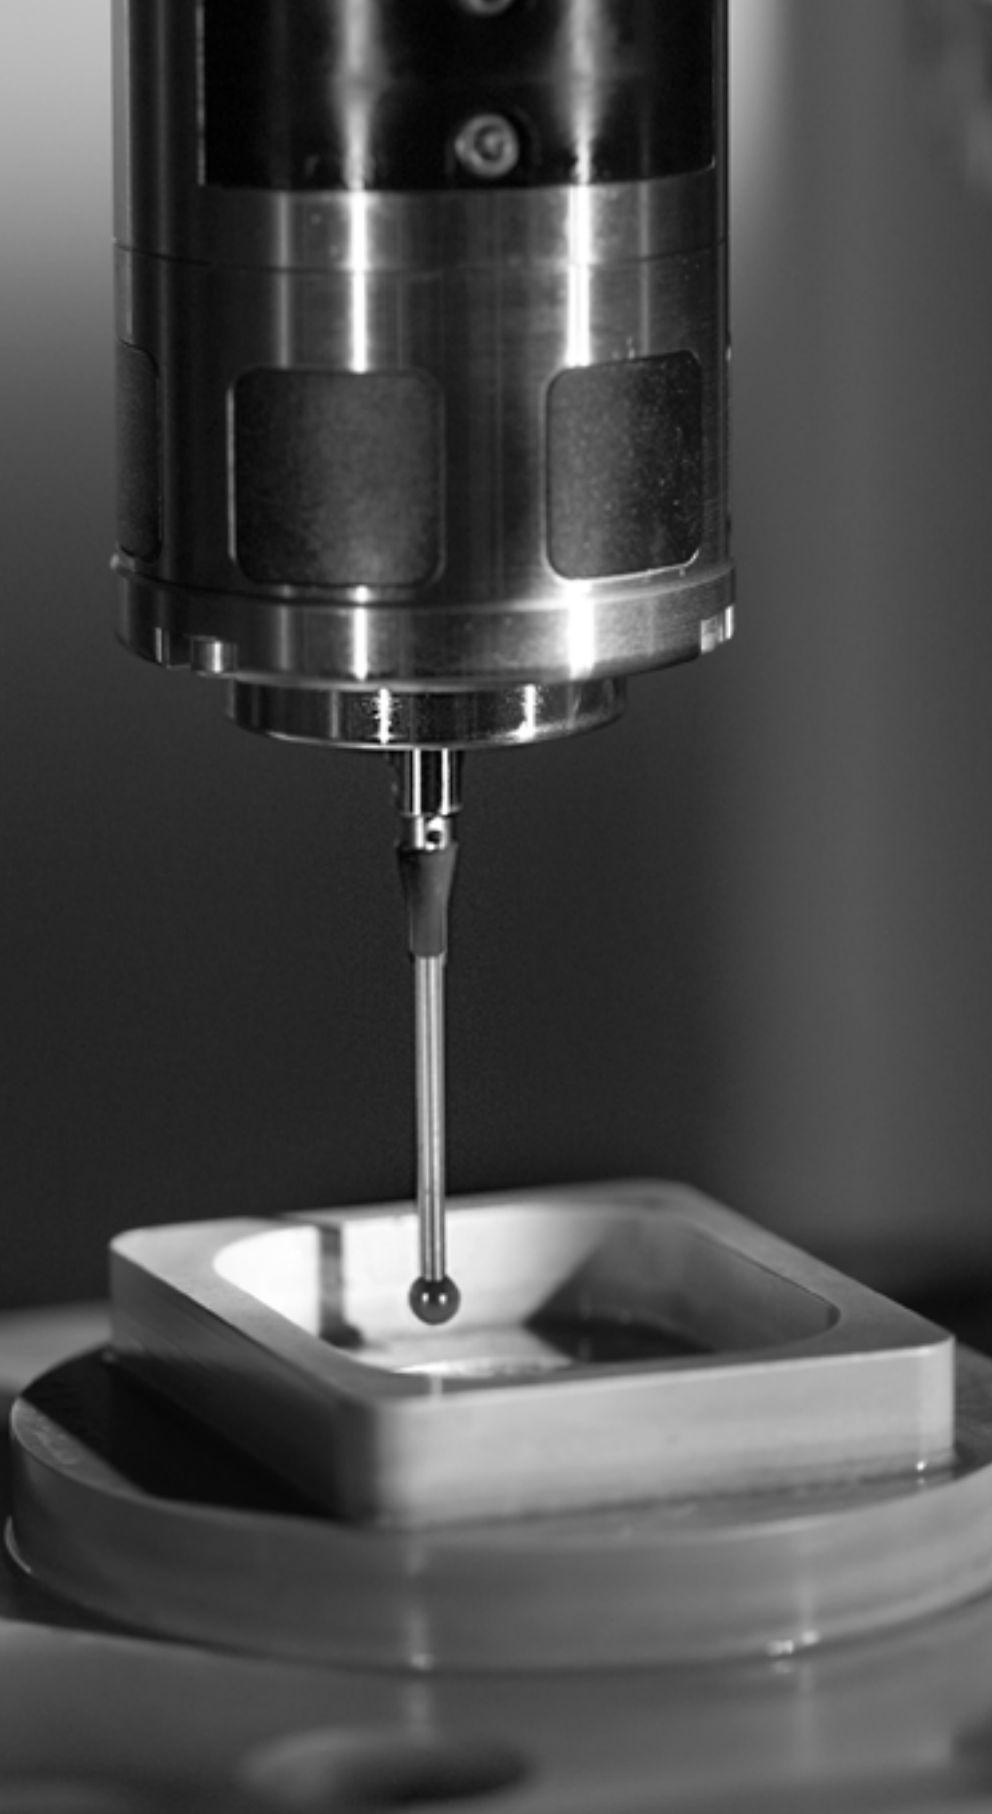

16

接觸式探針循環程式：自動工件檢測



16.1 基本原則

概述



碰撞的危險！

當執行接觸式探針循環程式時，座標轉換並不需要啟動循環程式（循環程式 7 工件原點、循環程式 8 鏡射影像、循環程式 10 旋轉、循環程式 11 和 26 比例縮放以及循環程式 19 工作平面或 3D 旋轉）。



TNC 必須由工具機製造商特別預備才能使用 3-D 接觸式探針。

接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能軟體選項**（選項編號 #17）。

TNC 提供十二種循環程式，用以自動測量工件。

循環程式	軟鍵	頁碼
0 參考平面測量—可選擇軸向上的座標		頁面 370
1 極工件原點平面測量在一探測方向上的點		頁面 371
420 測量角度測量工作平面上的一角度		頁面 373
421 測量鑽孔測量一鑽孔之位置與直徑		頁面 376
422 測量圓形外側測量一圓形立柱的位置與直徑		頁面 380
423 測量長方形內側測量一長方形口袋的位置、長度與寬度		頁面 384
424 測量長方形外側測量一長方形立柱的位置、長度與寬度		頁面 388
425 寬度內側測量（第二軟鍵列）測量溝槽寬度		頁面 392
426 測量背脊寬度（第二軟鍵列）測量脊部寬度		頁面 395
427 測量座標（第二軟鍵列）測量在一可選擇軸向上的任何座標		頁面 398
430 測量栓孔圓形（第二軟鍵列）測量一栓孔圓形的位置與直徑		頁面 401

循環程式	軟鍵	頁碼
431 測量平面 (第二軟鍵列) 測量一平面的 A 與 B 軸角度		頁面 405

記錄測量的結果

對於您自動測量工件的所有循環程式當中 (除了循環程式 0 與 1 之外)，您可使得 **TNC** 記錄測量結果。在個別的探測循環程式中，您可定義如果 **TNC** 要

- 儲存測量記錄到一檔案。
- 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。
- 產生未測量記錄。

如果您想要儲存測量記錄成為一檔案，**TNC** 預設上會將資料儲存成為目錄 **TNC:** 內一個 **ASCII** 檔案。



如果您想要透過資料介面輸出測量記錄，即使用海德漢資料傳輸軟體 **TNCremo**。



範例：接觸式探針循環程式 421 之測量記錄：

探測循環程式 421 鑽孔測量之測量記錄

日期：

時間：

測量程式：TNC:\GEH35712\CHECK1.H

標稱值：參考軸向上的中心：50.0000

次要軸向上的中心：65.0000

直徑 (Diameter)：12.0000

給定限制值：在參考軸向上中心的最大尺寸：50.1000 在參考軸向上

中心的最低限制：49.9000

在次要軸向上中心的最大限制：

在次要軸向上中心的最低限制：

鑽孔的最大尺寸：

鑽孔的最小尺寸：12.0000

實際值：參考軸向上的中心：50.0810

次要軸向上的中心：64.9530

直徑 (Diameter)：12.0259

偏移：參考軸向內的中心：

次要軸向上的中心：

直徑 (Diameter)：0.0259

另外的測量結果：測量高度：-5.0000

測量記錄結束

Q 參數中的測量結果

TNC 儲存個別接觸式探針循環程式的測量結果在共通有效的 Q 參數 Q150 到 Q160 中。與標稱值的偏差係儲存在參數 Q161 到 Q166 中。請注意到結果參數的資料表列有每一個循環程式說明。

在循環程式定義期間，TNC 亦顯示了個別循環的結果參數在一說明圖形中 (請參考右上圖)。強調的結果參數屬於那個輸入參數。

結果的分類

對於某些循環程式，您可經由共通有效的 Q 參數 Q180 到 Q182 查詢量測結果的狀態：


結果的類別	參數值
測量結果在公差之內	Q180 = 1
需要重做	Q181 = 1
切削	Q182 = 1

只要測量值之一落在公差之外，TNC 設定重做或切削標記。爲了決定那些測量結果在公差之外，檢查測量記錄，或是比較個別測量結果 (Q150 到 Q160) 與它們的限制值。

在循環程式 427 內，TNC 假設您已測量外側尺寸 (立柱)。不過，您可利用輸入搭配探測方向的正确最大與最小尺寸，來修正測量狀態。



如果您 j 未定義公差值或最大 / 最小尺寸，TNC 亦設定了狀態標記。

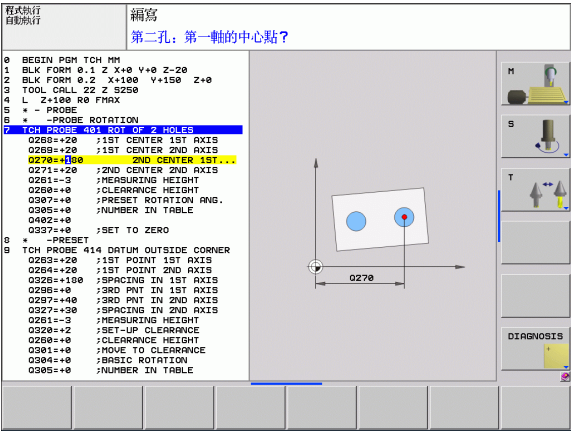

公差監視

對於工件檢查的大多數循環程式，您可使得 **TNC** 執行公差監視。此需要您在循環程式定義期間定義必要的限制值。如果您不想要監視公差，僅要在監視參數中留下 **0** (預設值)。

刀具監視

對於工件檢查的一些循環程式，您可使得 **TNC** 執行刀具監視。然後 **TNC** 會監視是否

- 因為與標稱數值 (**Q16x** 中的數值) 之偏差而必須補償刀具半徑。
- 與標稱數值 (**Q16x** 中的數值) 的偏差大於刀具斷損公差。

刀具補償



此功能僅在下列狀況下運作：

- 如果刀具資料表啟動。
- 如果刀具監視在循環程式中被開啓 (輸入刀名或 **Q330** 不等於 **0**)。按下軟鍵選擇刀名輸入。**TNC** 不再顯示右邊的單引號。

如果您執行數個補償測量，**TNC** 加入個別測量的偏差到儲存在刀具資料表中的數值。

TNC 永遠補償刀具資料表中 **DR** 欄位中的刀具半徑，即使所測量的偏差是在給定的公差內。您可查詢經由 **NC** 程式中的參數 **Q181**(**Q181=1**: 必須重做) 是否必須重做。

對於循環程式 **427**：

- 如果該啟動工作平面的軸向係定義成測量軸向 (**Q272 = 1** 或 **2**)，**TNC** 即如上述地補償刀具半徑。從所定義的行進方向 (**Q267**)，**TNC** 決定的補償的方向。
- 如果接觸式探針軸向係定義成測量軸向 (**Q272 = 3**)，**TNC** 補償刀具長度。

刀具斷損監視



此功能僅在下列狀況下運作：

- 如果刀具資料表啟動。
- 如果刀具監視在循環程式中被開啓(輸入 Q330 不等於 0)。
- 如果輸入在資料表中的刀具編號之斷損公差 RBREAK 大於 0 (請亦參見使用手冊，5.2 節之「刀具資料」)。

TNC 將會輸出一錯誤訊息，並停止程式執行，如果所量測的偏差大於刀具的斷損公差的話。同時，刀具將會在刀具資料表中被撤銷 (欄位 TL = L)。


測量結果的參考系統

TNC 轉換所有測量結果到結果參數，及啟動座標系統中的協定檔案，或是有可能為位移或 / 及旋轉 / 傾斜的座標系統。

16.2 參考平面 (循環程式 0，DIN/ISO：G55)

循環程式執行

- 1 接觸式探針以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 到在循環程式中所程式編輯的開始位置 **1**。
- 2 然後接觸式探針以探測進給速率執行探測處理 (欄 **F**)。探測方向亦在循環程式中定義。
- 3 在 TNC 已經儲存位置之後，探針縮回到開始點，並儲存所測量的座標在 Q 參數中。TNC 亦在當觸發參數 Q115 到 Q119 中的信號時儲存接觸式探針位置的座標。對於這些參數中的數值，TNC 並不負責針尖長度與半徑。

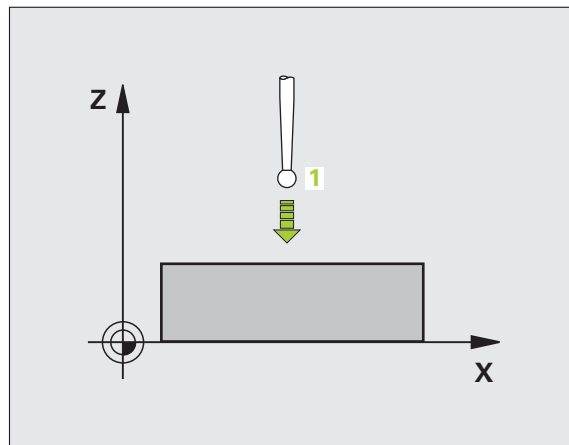

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

預先定位接觸式探針，藉以當接近到程式編輯的預先定位點時防止碰撞。

循環程式參數



- ▶ **結果的參數編號**：輸入 Q 參數的編號成為您想要指定的座標。輸入範圍：0 至 1999
- ▶ **探測軸向 / 探測方向**：利用軸向選擇鍵或 ASCII 鍵盤輸入探測軸向，及探測方向的代數符號。利用 ENT 鍵確認您的登錄。輸入範圍：所有 NC 軸
- ▶ **標稱位置值**：使用軸向選擇鍵或 ASCII 鍵盤輸入接觸式探針之標稱預先定位點數值的所有座標。輸入範圍-99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 爲了結束輸入，按下 ENT 鍵。

範例：NC 單節

67 接觸式探針 0.0 參考平面 Q5 X-


68 接觸式探針 0.1 X+5 Y+0 Z-5

16.3 極參考平面 (循環程式 1)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 1 在任何方向上測量工件上的任何位置。

- 1 接觸式探針以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 到在循環程式中所程式編輯的開始位置 **1**。
- 2 然後接觸式探針以探測進給速率執行探測處理 (欄 **F**)。於探測期間，**TNC** 同時在兩個軸向上移動 (根據探測角度)。掃描方向由在循環程式中輸入的極性角度定義。
- 3 於 **TNC** 已經儲存位置之後，探針返回到開始點。**TNC** 亦在當觸發參數 **Q115** 到 **Q119** 中的信號時儲存接觸式探針位置的座標。

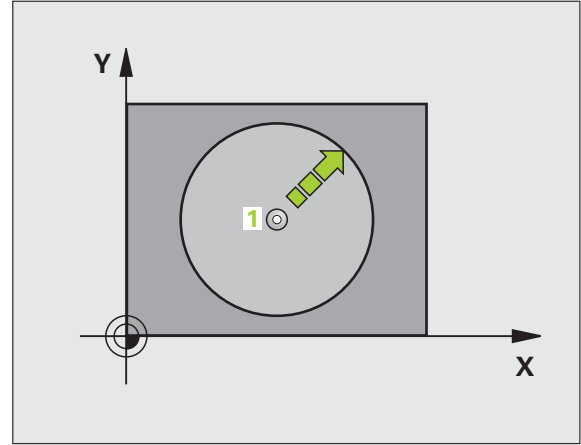

程式編輯時請注意：



碰撞的危險！

預先定位接觸式探針，藉以當接近到程式編輯的預先定位點時防止碰撞。



在循環程式內定義的探測軸指定探測平面：

探測軸 **X**：X/Y 平面

探測軸 **Y**：Y/Z 平面

探測軸 **Z**：Z/X 平面

循環程式參數



- ▶ **探測軸向：**利用軸向選擇鍵或 ASCII 鍵盤輸入探測軸向。利用 ENT 鍵確認您的登錄。輸入範圍：**X、Y 或 Z**
- ▶ **探測角度：**由探測軸向測量的角度為接觸式探針所要移動的角度。輸入範圍- 180.0000 至 180.0000
- ▶ **標稱位置值：**使用軸向選擇鍵或 ASCII 鍵盤輸入接觸式探針之標稱預先定位點數值的所有座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 為了結束輸入，按下 ENT 鍵。

範例：NC 單節

67	接觸式探針 1.0 極參考平面
68	接觸式探針 1.1 X 角度：+30
69	接觸式探針 1.2 X+5 Y+0 Z-5




16.4 量測角度 (循環程式 420 , DIN/ISO : G420)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 420 測量的角度為工件上任何平直表面利用相對於工作平面之參考軸向來描述。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至程式編輯的開始點 **1**。TNC 在相對於所定義的行進方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針移動到下一個開始位置 **2**，並探測第二位置。
- 4 TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存所測量的角度在以下的 Q 參數中：

參數編號	意義
Q150	測量的角度參考到加工平面之參考軸向。

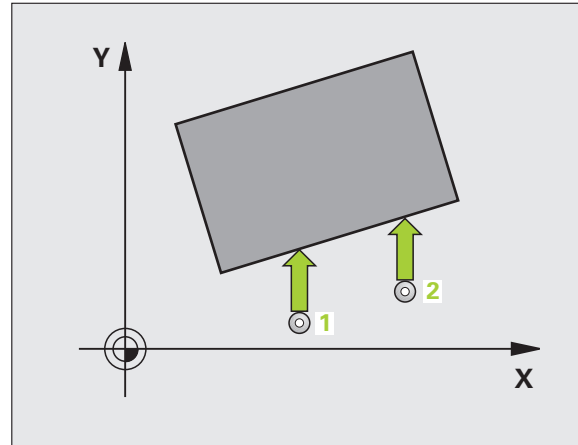

程式編輯時請注意：




在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

若接觸式探針軸 = 量測軸，則若要量測有關 A 軸的角度時設定 **Q263** 等於 **Q265**；如果要量測有關 B 軸的角度時則設定 **Q263** 不等於 **Q265**。


循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二量測點 Q265 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二量測點 Q266 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 Q272:** 要進行測量的軸向：
 - 1: 參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
 - 3: 接觸式探針軸向 = 測量軸向

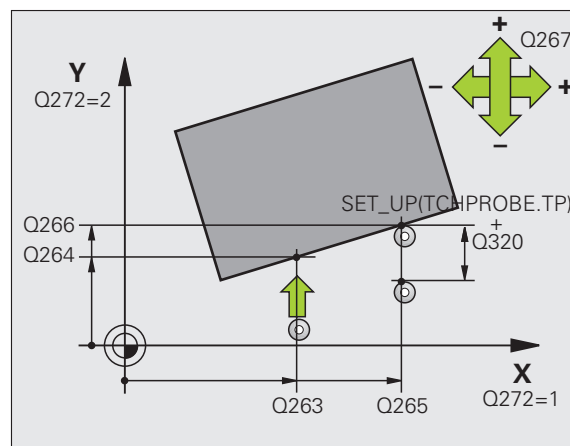

- ▶ **行進方向 1 Q267** : 探針接近工件的方向 :
 -1 : 負行進方向
 +1 : 正行進方向
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式)**: 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍 : 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)**: 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301**: 定義接觸式探針如何在測量點之間移動 :
 0: 在量測高度上於測量點之間移動
 1: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **測量記錄 Q281** : 定義 TNC 是否要產生一測量記錄 :
 0: 無測量記錄
 1 : 產生測量記錄 : TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR420.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內
 2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。

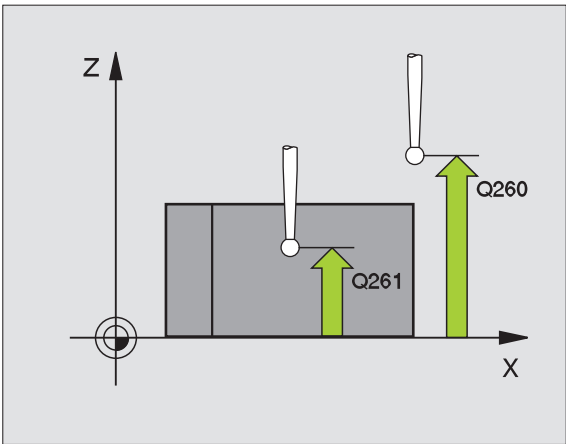

範例 : NC 單節

5 接觸式探針 420 量測角度	
Q263=+10	; 在第一軸向上第一點
Q264=+10	; 在第二軸向上第一點
Q265=+15	; 在第一軸向上第二點
Q266=+95	; 在第二軸向上第二點
Q272=1	; 測量軸向
Q267=-1	; 行進方向
Q261=-5	; 測量高度
Q320=0	; 設定淨空
Q260=+10	; 淨空高度
Q301=1	; 移動至淨空
Q281=1	; 測量記錄

16.5 測量鑽孔 (循環程式 421 , DIN/ISO : G421)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 421 測量一鑽孔 (或圓形口袋) 的中心及直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 SET_UP 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中：


參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	與直徑的偏差

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。


角度愈小，TNC 計算鑽孔尺寸的準確性愈低。最小輸入值：5°。

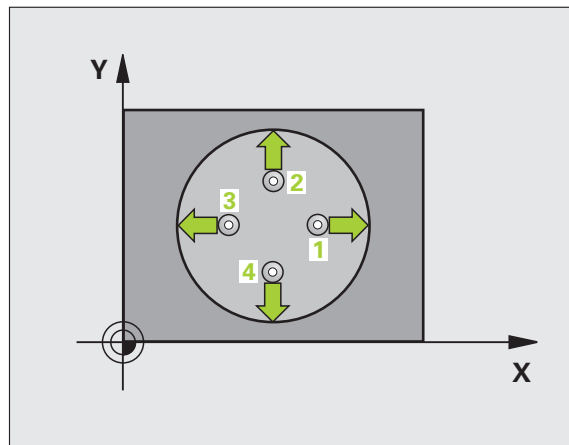


循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q273 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上中心 Q274 (絕對值):** 工作平面之次要軸向上鑽孔之中心。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q262:** 輸入鑽孔的直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q325 (絕對式):** 工作平面之參考軸向與第一接觸點之間的角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式):** 兩個測量點之間的角度。步進角度的代數符號決定了旋轉的方向 (負值 = 順時針)。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於 90 度。輸入範圍：-120.0000 至 120.0000

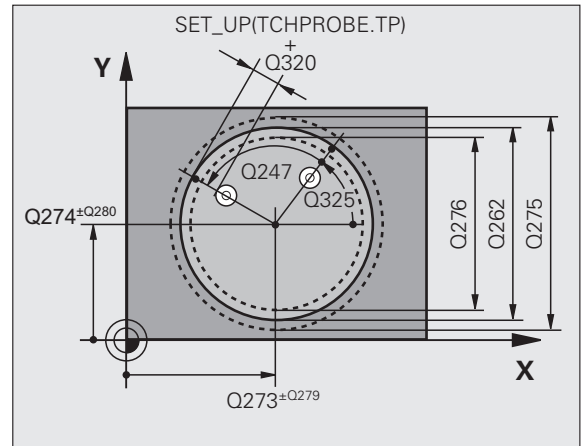

- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301:** 定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
 - 0:** 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1:** 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **鑽孔大小的最大限制 Q275:** 鑽孔 (圓形口袋) 的最大允許尺寸。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **鑽孔大小的最小限制 Q276:** 鑽孔 (圓形口袋) 的最小允許尺寸。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **中心第一軸向之公差 Q279:** 工作平面之參考軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **中心第二軸向之公差 Q280:** 工作平面之次要軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍：0 至 99999.9999

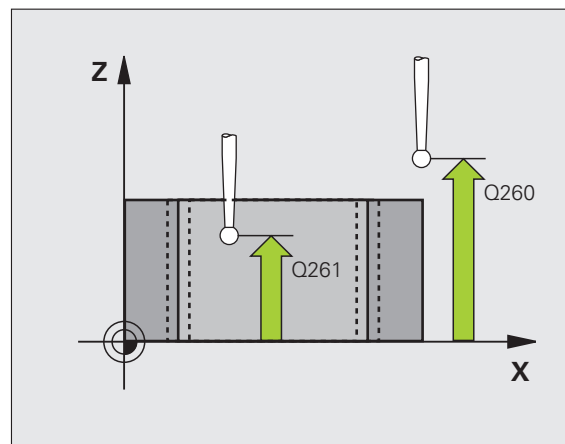

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0: 無測量記錄
 - 1: 產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR421.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
 - 2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時 PGM 停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)。輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元
 - 0: 監視未啟動
 - >0: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號
- ▶ **量測點的數量 (4/3) Q423**: 指定 TNC 是否應該用 4 或 3 個探測點來量測立柱：
 - 4: 使用 4 個量測點 (標準設定)
 - 3: 使用 3 個量測點
- ▶ **行進類型？ Line=0/Arc=1 Q365**: 在若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301=1) 時刀具要在量測點之間移動的路徑功能之定義。
 - 0: 在操作之間於一直線上移動
 - 1: 在操作之間於一間距圓上移動

範例：NC 單節

5 接觸式探針 421 測量鑽孔
Q273=+50 ; 在第一軸向上的中心
Q274=+50 ; 第二軸向上的中心
Q262=75 ; 標稱直徑
Q325=+0 ; 開始角度
Q247=+60 ; 步進角度
Q261=-5 ; 測量高度
Q320=0 ; 設定淨空
Q260=+20 ; 淨空高度
Q301=1 ; 移動至淨空
Q275=75.12 ; 最大限制
Q276=74.95 ; 最小限制
Q279=0.1 ; 在第一中心上之公差
Q280=0.1 ; 在第二中心上之公差
Q281=1 ; 測量記錄
Q309=0 ; 如果錯誤停止 PGM
Q330= ; 刀具
Q423=4 ; 測量點的 數量
Q365=1 ; 行進類型

16.6 測量圓形外側 (循環程式 422 , DIN/ISO : G422)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 422 測量一圓形立柱的中心及直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。TNC 由程式編輯的開始角度自動地取得探測方向。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度或淨空高度上在一圓弧上移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中：


參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	直徑的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	與直徑的偏差

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。


角度愈小，TNC 計算立柱尺寸的準確性愈低。最小輸入值：5°

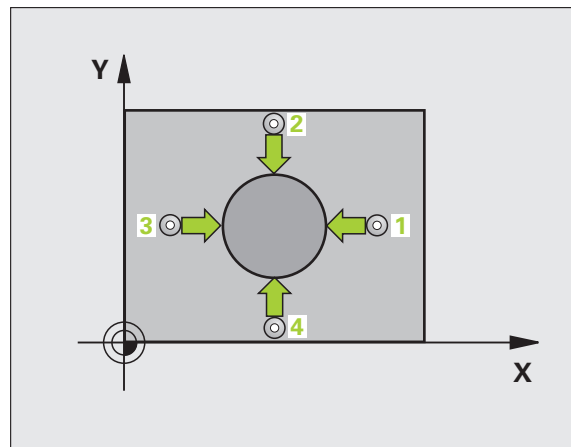


循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q273(絕對式):** 在工作平面的參考軸向的立柱中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q274(絕對式):** 在工作平面的次要軸向的立柱中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱直徑 Q262:** 輸入立柱的直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **開始角度 Q325 (絕對式):** 工作平面之參考軸向與第一接觸點之間的角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ **步進角度 Q247 (增量式):** 兩個測量點之間的角度。步進角度的代數符號決定了旋轉的方向 (負值 = 順時針)。如果您想要探測一圓弧而非一完整的圓，則程式編輯步進角度小於 90 度。輸入範圍：-120.0000 至 120.0000

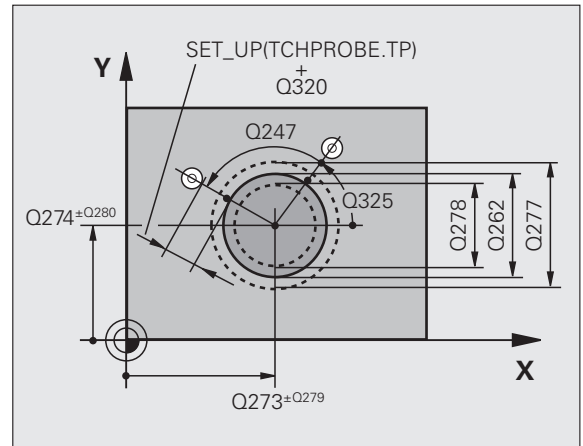

- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301:** 定義接觸式探針如何在測量點之間移動:
 - 0:** 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1:** 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **立柱大小的最大限制 Q277:** 立柱的最大允許直徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **立柱大小的最小限制 Q278:** 立柱的最小允許直徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第一軸向之公差 Q279:** 工作平面之參考軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第二軸向之公差 Q280:** 工作平面之次要軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999

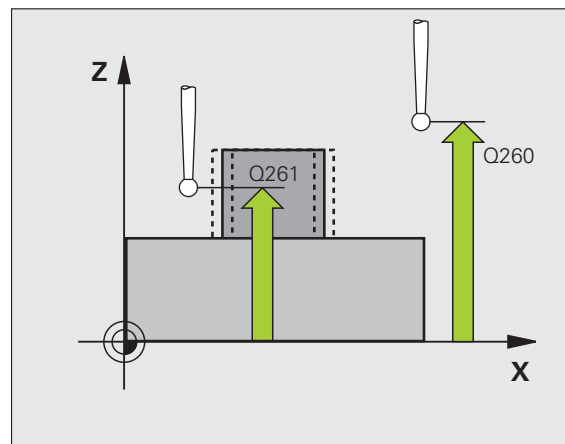

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0: 無測量記錄
 - 1: 產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR422.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
 - 2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時 PGM 停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)：輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元
 - 0: 監視未啟動
 - >0: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號
- ▶ **量測點的數量 (4/3) Q423**: 指定 TNC 是否應該用 4 或 3 個探測點來量測立柱：
 - 4: 使用 4 個量測點 (標準設定)
 - 3: 使用 3 個量測點
- ▶ **行進類型？ Line=0/Arc=1 Q365**: 在若已經啟動「行進至淨空高度」(Q301=1) 時刀具要在量測點之間移動的路徑功能之定義。
 - 0: 在操作之間於一直線上移動
 - 1: 在操作之間於一間距圓上移動

範例：NC 單節

5 接觸式探針 422 測量 圓形之外
Q273=+50 ；在第一軸向上的中心
Q274=+50 ；第二軸向上的中心
Q262=75 ；標稱直徑
Q325=+90 ；開始角度
Q247=+30 ；步進角度
Q261=-5 ；測量高度
Q320=0 ；設定淨空
Q260=+10 ；淨空高度
Q301=0 ；移動至淨空
Q275=35.15 ；最大限制
Q276=34.9 ；最小限制
Q279=0.05 ；在第一中心上之公差
Q280=0.05 ；在第二中心上之公差
Q281=1 ；測量記錄
Q309=0 ；如果錯誤停止 PGM
Q330= ；刀具
Q423=4 ；量測點的數量
Q365=1 ；行進類型


16.7 測量長方形內側 (循環程式 423 , DIN/ISO : G423)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 423 找出一長方形口袋的中心、長度及寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度近軸或淨空高度上直線移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中：

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上長度的實際值
Q155	次要軸向上長度的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q164	參考軸向內側邊長度的偏差
Q165	次要軸向內側邊長度的偏差

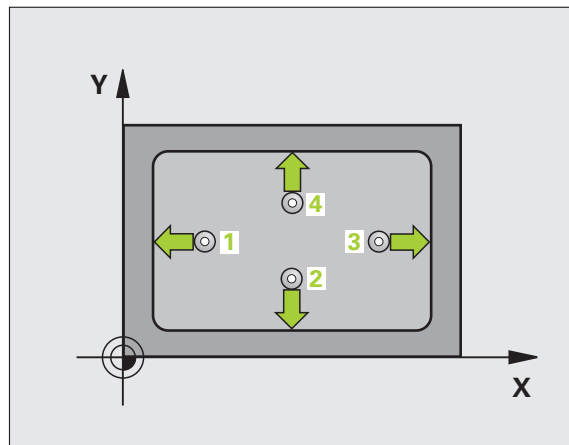

程式編輯時請注意：




在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

如果口袋的尺寸與安全淨空並不允許預先定位在接觸點附近，TNC 皆會由口袋中心開始探測。在此例中，接觸式探針並未返回到四個測量點之間的淨空高度。


循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q273(絕對式):** 在工作平面的參考軸向的口袋中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q274(絕對式):** 在工作平面的次要軸向的口袋中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q282:** 口袋長度，平行於工作平面的參考軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q283:** 口袋長度，平行於工作平面的次要軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999

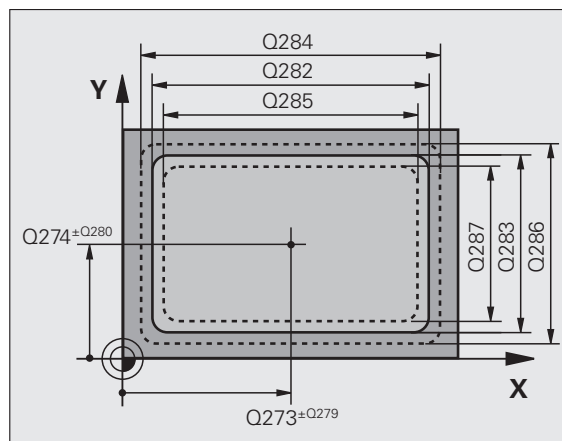

- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)**: 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301**: 定義接觸式探針如何在測量點之間移動:
 - 0**: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **最大尺寸限制第一側面長度 Q284**: 口袋的最大允許長度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸限制第一側面長度 Q285**: 口袋的最小允許長度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最大尺寸限制第二側面長度 Q286**: 口袋的最大允許寬度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸限制第二側面長度 Q287**: 口袋的最小允許寬度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第一軸向之公差 Q279**: 工作平面之參考軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第二軸向之公差 Q280**: 工作平面之次要軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999

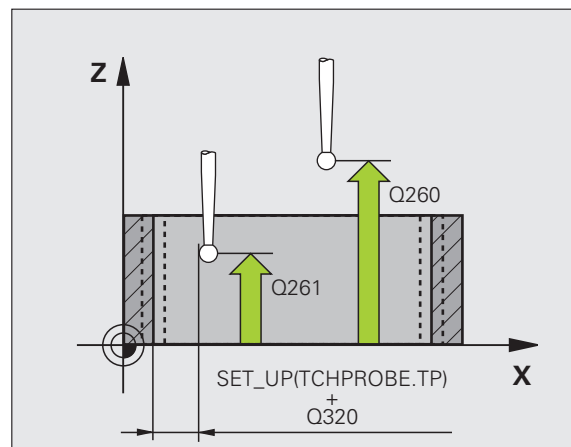

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0**: 無測量記錄
 - 1**：產生測量記錄：TNC 依照預設將記錄檔 **TCHPR423.TXT** 儲存在目錄 **TNC:** 之內。
 - 2**: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時 PGM 停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0**: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1**: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)。輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元
 - 0**: 監視未啟動
 - >0**: 刀具資料表 **TOOL.T** 中的刀具編號

範例：NC 單節

5 接觸式探針 423 測量長方形內側	
Q273=+50	；在第一軸向上的中心
Q274=+50	；第二軸向上的中心
Q282=80	；第一側面長度
Q283=60	；第二側面長度
Q261=-5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q260=+10	；淨空高度
Q301=1	；移動至淨空
Q284=0	；最大尺寸限制第一側面長度
Q285=0	；最小尺寸限制第一側面長度
Q286=0	；最大尺寸限制第二側面長度
Q287=0	；最小尺寸限制第二側面長度
Q279=0	；在第一中心上之公差
Q280=0	；在第二中心上之公差
Q281=1	；測量記錄
Q309=0	；如果錯誤停止 PGM
Q330=	；刀具




16.8 測量長方形外側 (循環程式 424 , DIN/ISO : G424)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 424 找出一長方形立柱的中心、長度及寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。

- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。
- 3 然後接觸式探針可於測量高度近軸或淨空高度上直線移動到下一個開始點 **2**，並探測第二個接觸點。
- 4 TNC 定位探針到開始點 **3**，然後到開始點 **4**，以探測第三及第四接觸點。
- 5 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中：

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q154	參考軸向上長度的實際值
Q155	次要軸向上長度的實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q164	參考軸向內側邊長度的偏差
Q165	次要軸向內側邊長度的偏差

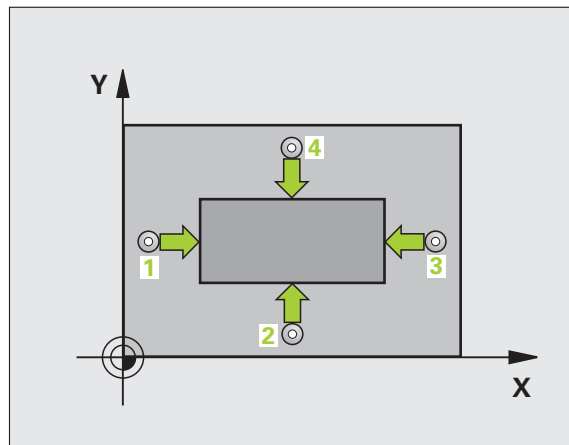

程式編輯時請注意：




在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。



循環程式參數



- ▶ **在第一軸向上的中心 Q273(絕對式):** 在工作平面的參考軸向的立柱中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上的中心 Q274(絕對式):** 在工作平面的次要軸向的立柱中心。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一側面長度 Q282:** 立柱長度，平行於加工平面的參考軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **第二側面長度 Q283:** 立柱長度，平行於加工平面的次要軸向。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999

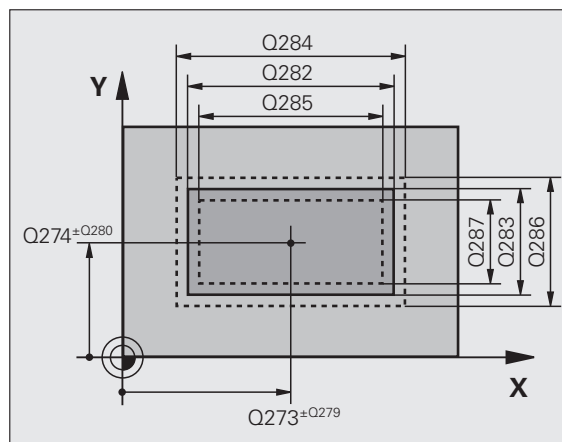

- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)**: 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301**: 定義接觸式探針如何在測量點之間移動:
 - 0**: 在量測高度上於測量點之間移動
 - 1**: 在淨空高度上於測量點之間移動
- ▶ **最大尺寸限制第一側面長度 Q284**: 立柱的最大允許長度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸限制第一側面長度 Q285**: 立柱的最小允許長度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最大尺寸限制第二側面長度 Q286**: 立柱的最大允許寬度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸限制第二側面長度 Q287**: 立柱的最小允許寬度。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第一軸向之公差 Q279**: 工作平面之參考軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第二軸向之公差 Q280**: 工作平面之次要軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999

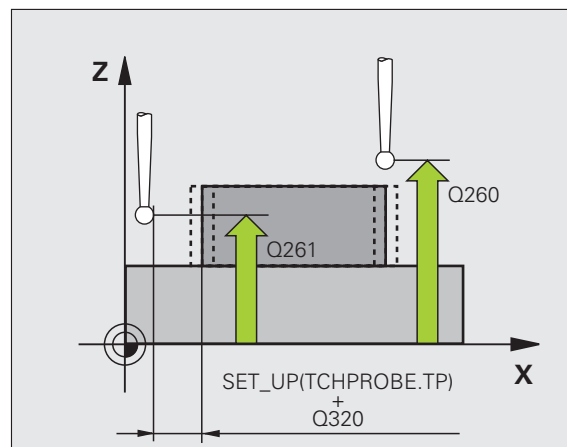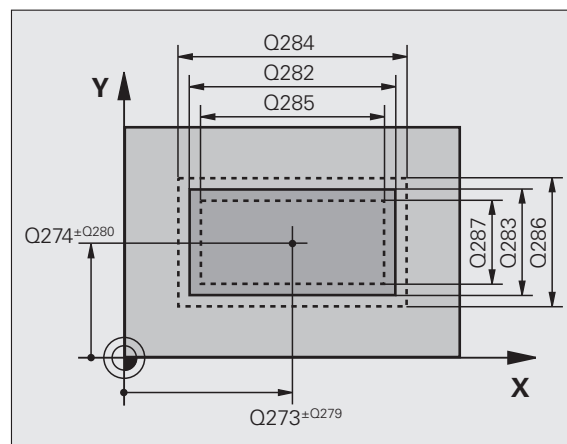

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0**: 無測量記錄
 - 1**：產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR424.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
 - 2**: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時PGM停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0**: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1**: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)。輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元：
 - 0**: 監視未啟動
 - >0**: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號

範例：NC 單節

5 接觸式探針 424 測量長方形外側	
Q273=+50	；在第一軸向上的中心
Q274=+50	；第二軸向上的中心
Q282=75	；第一側面長度
Q283=35	；第二側面長度
Q261=-5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q260=+20	；淨空高度
Q301=0	；移動至淨空
Q284=75.1	；最大尺寸限制第一側面長度
Q285=74.9	；最小尺寸限制第一側面長度
Q286=35	；最大尺寸限制第二側面長度
Q287=34.95	；最小尺寸限制第二側面長度
Q279=0.1	；在第一中心上之公差
Q280=0.1	；在第二中心上之公差
Q281=1	；測量記錄
Q309=0	；如果錯誤停止 PGM
Q330=	；刀具



16.9 量測內側寬度 (循環程式 425 , DIN/ISO : G425)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 425 測量一溝槽 (或口袋) 的位置與寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。


- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。1. 第一探測永遠在程式編輯的軸向之正方向上。
- 3 如果您輸入第二測量的偏移，則 TNC (若需要，在淨空高度上) 將接觸式探針移動到下一個開始點 **2**，並探測第二接觸點。若標稱長度大，則 TNC 以快速行進方式將接觸式探針移動到第二接觸點。如果您並未輸入偏移，TNC 測量相反方向上的寬度。
- 4 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q156	測量的長度之實際值
Q157	中心線的實際值
Q166	測量長度的偏差

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

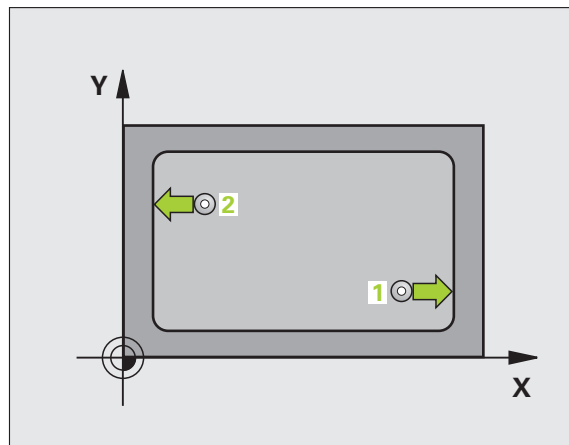

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上開始點 Q328(絕對式):** 工作平面之參考軸向上探測的開始點。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **在第二軸向上開始點 Q329(絕對式):** 工作平面之次要軸向上探測的開始點。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二測量之偏移 Q310(增量式):** 接觸式探針在第二測量之前所位移的距離。如果您輸入 0，TNC 並不會位移接觸式探針。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 Q272:** 要進行測量之工作平面上的軸向：
 - 1: 參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱長度 Q311:** 要測量的長度之標稱值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **最大尺寸 Q288:** 最大允許長度。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸 Q289:** 最小允許長度。輸入範圍：0 至 99999.9999

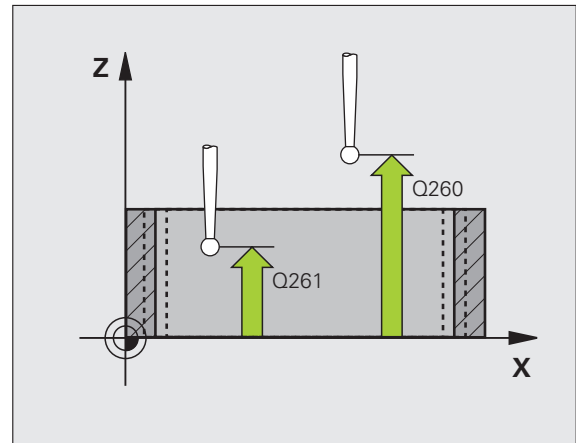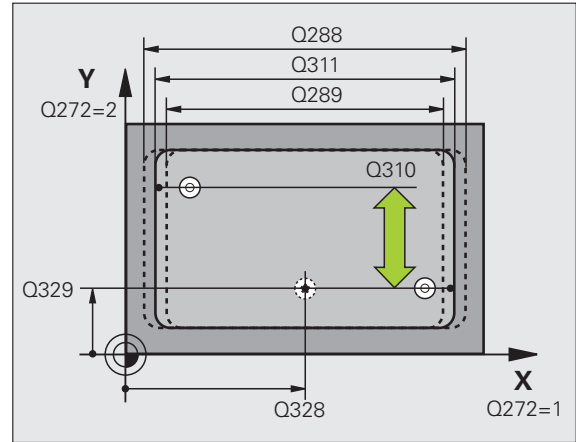

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
0: 無測量記錄
1：產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR425.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時PGM停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
0: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
1: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)：輸入範圍：
0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元
0: 監視未啟動
>0: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **行進到淨空高度 Q301**：定義接觸式探針如何在測量點之間移動：
0: 在量測高度上於測量點之間移動
1: 在淨空高度上於測量點之間移動

範例：NC 單節

5 接觸式探針 425 測量內部寬度
Q328=+75 ；第一軸向上開始點
Q329=-12.5 ; 在第二軸向上開始點
Q310=+0 ；偏移 第二測量
Q272=1 ；測量軸向
Q261=-5 ；測量高度
Q260=+10 ；淨空高度
Q311=25 ；標稱長度
Q288=25.05 ; 最大限制
Q289=25 ；最小限制
Q281=1 ；測量記錄
Q309=0 ；如果錯誤停止 PGM
Q330= ；刀具
Q320=0 ；設定淨空
Q301=0 ；移動至淨空



16.10 測量背脊寬度 (循環程式 426, ISO : G426)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 426 測量一背脊的位置與寬度。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。


- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 計算來自循環程式內資料的接觸點及來自接觸式探針表中 **SET_UP** 欄的安全淨空。
- 2 然後接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並以探測進給速率 (欄 **F**) 探測第一接觸點。1. 第一探測永遠在程式編輯的軸向之負方向上。
- 3 然後接觸式探針在淨空高度上移動到下一個開始位置，並探測第二接觸點。
- 4 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q156	測量的長度之實際值
Q157	中心線的實際值
Q166	測量長度的偏差

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

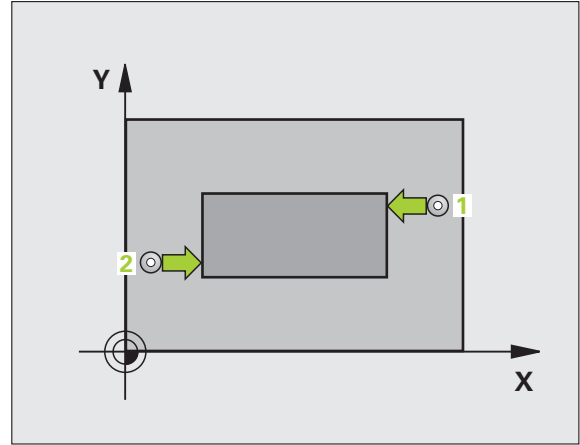

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式)：**工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式)：**工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二量測點 Q265 (絕對式)：**工作平面之參考軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二量測點 Q266 (絕對式)：**工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 Q272：**要進行測量之工作平面上的軸向：
 - 1：參考軸向 = 測量軸向
 - 2：次要軸向 = 測量軸向
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度Q261(絕對式)：**要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)：**測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)：**不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **標稱長度 Q311：**要測量的長度之標稱值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **最大尺寸 Q288：**最大允許長度。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **最小尺寸 Q289：**最小允許長度。輸入範圍：0 至 99999.9999

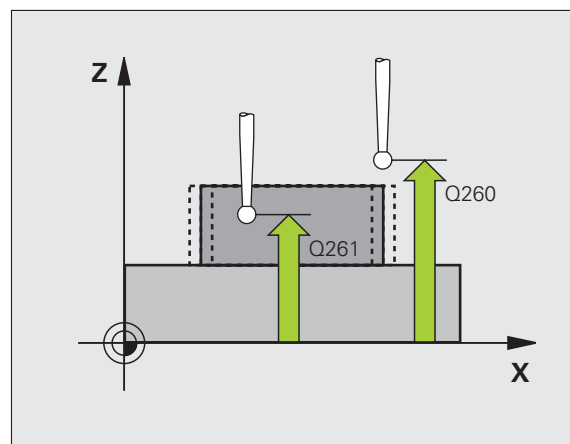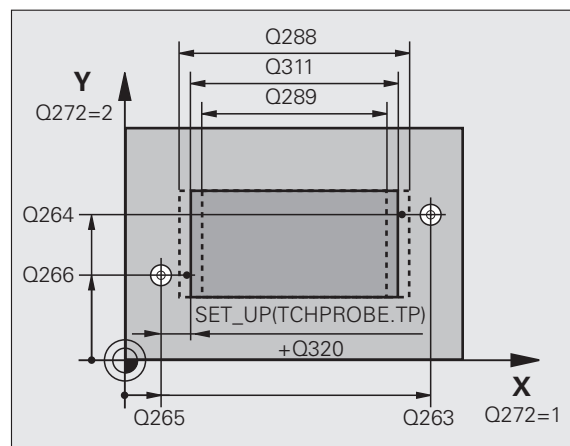

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0**: 無測量記錄
 - 1**：產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR426.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
 - 2**: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時PGM停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0**: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1**: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)。輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元
 - 0**: 監視未啓動
 - >0**: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號

範例：NC 單節

5 接觸式探針 426 測量寬度	
Q263=+50	；在第一軸向上第一點
Q264=+25	；在第二軸向上第一點
Q265=+50	；在第一軸向上第二點
Q266=+85	；在第二軸向上第二點
Q272=2	；測量軸向
Q261=-5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q260=+20	；淨空高度
Q311=45	；標稱長度
Q288=45	；最大限制
Q289=44.95	；最小限制
Q281=1	；測量記錄
Q309=0	；如果錯誤停止 PGM
Q330=	；刀具



16.11 量測座標 (循環程式 427 , DIN/ISO : G427)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 427 找出一可選擇軸向上的座標，並儲存數值在一系統參數中。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。


- 1 TNC 以快速行進 (值來自 **FMAX** 欄) 遵照定位邏輯 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) 將接觸式探針定位至開始點 **1**。TNC 在相對於所定義的行進方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 然後 TNC 定位接觸式探針到所輸入的接觸點 **1** 在工作平面上，並測量所選擇的軸向上之實際值。
- 3 最後 TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存所測量的座標在以下的 Q 參數中：

參數編號	意義
Q160	測量的座標

程式編輯時請注意：





在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

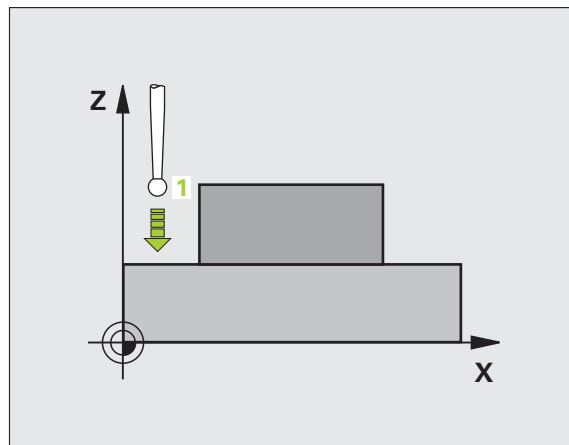

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式):** 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **測量軸向 (1...3: 1= 參考軸向) Q272:** 要進行測量的軸向:
 - 1: 參考軸向 = 測量軸向
 - 2: 次要軸向 = 測量軸向
 - 3: 接觸式探針軸向 = 測量軸向
- ▶ **行進方向 1 Q267:** 探針接近工件的方向:
 - 1: 負行進方向
 - +1: 正行進方向
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

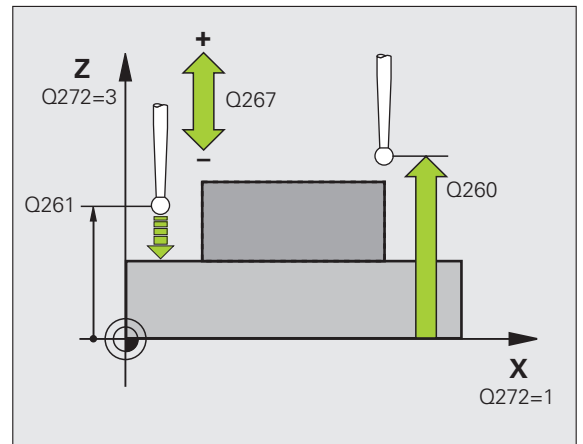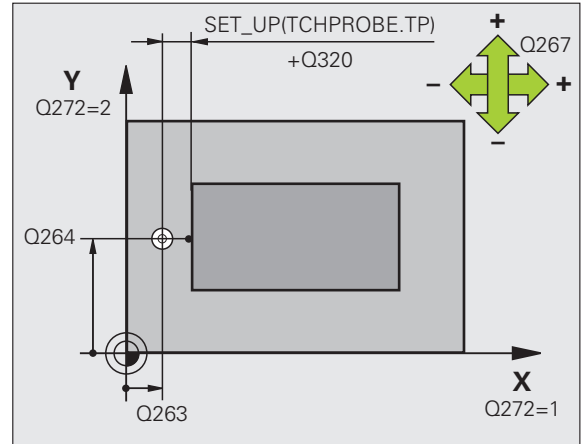

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
0: 無測量記錄
1: 產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR427.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **大小的最大限制 Q288**：最大允許測量值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **大小的最小限制 Q289**：最小允許測量值。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **如果公差錯誤時PGM停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
0: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
1: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: TNC 是否要監視刀具的定義 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)。輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元：
0: 監視未啟動
>0: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號

範例：NC 單節

5 接觸式探針 427 測量座標	
Q263=+35	；在第一軸向上第一點
Q264=+45	；在第二軸向上第一點
Q261=+5	；測量高度
Q320=0	；設定淨空
Q272=3	；測量軸向
Q267=-1	；行進方向
Q260=+20	；淨空高度
Q281=1	；測量記錄
Q288=5.1	；最大限制
Q289=4.95	；最小限制
Q309=0	；如果錯誤停止 PGM
Q330=	；刀具




16.12 測量栓孔圓形 (循環程式 430， DIN/ISO：測量栓孔圓形 (循環 程式 430，DIN/ISO：G430)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 430 藉由探測三個鑽孔找出一栓孔圓形的中心與直徑。如果您在循環程式中定義相對應公差值，TNC 進行一標稱對實際值的比較，並儲存偏差值在系統參數中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 "執行接觸式探針循環程式" 在第 283 頁上)，TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自欄 **FMAX**) 到第一鑽孔 **1** 之中心。
- 2 然後探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第一鑽孔中心。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第二鑽孔之中心的位置 **2**。
- 4 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第二鑽孔中心。
- 5 接觸式探針返回到淨空高度，然後到輸入做為第三鑽孔之中心的位置 **3**。
- 6 TNC 將接觸式探針移動到所輸入的測量高度，並探測四個點以找出第三鑽孔中心。
- 7 最後，TNC 返回接觸式探針到淨空高度，並儲存實際值及偏差值在以下的 Q 參數中：

參數編號	意義
Q151	參考軸向上中心的實際值
Q152	次要軸向上中心的實際值
Q153	栓孔圓形直徑之實際值
Q161	參考軸向中心上的偏差
Q162	次要軸向中心上的偏差
Q163	栓孔圓形直徑的偏差

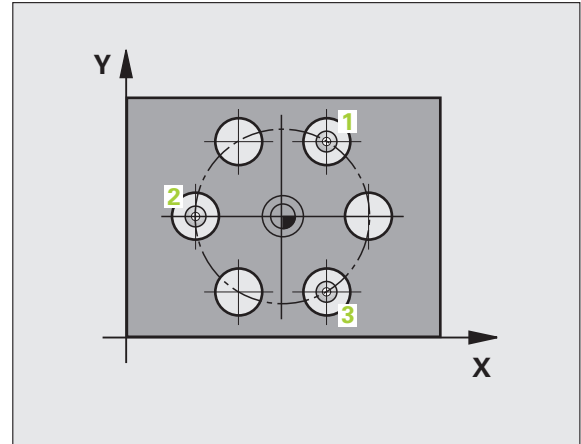




在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

循環程式 430 只監視刀具斷損，無自動刀具補償。


循環程式參數



- ▶ 在第一軸向上的中心 Q273(絕對式): 工作平面之參考軸向上的栓孔圓心 (標稱值)。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 在第二軸向上的中心 Q274(絕對式): 工作平面之次要軸向上的栓孔圓心 (標稱值)。輸入範圍 -99999.9999 至 99999.9999
- ▶ 標稱直徑 Q262: 輸入栓孔圓形直徑。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ 在第一鑽孔的角度 Q291(絕對式): 工作平面上第一鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ 第二鑽孔的角度 Q292(絕對式): 工作平面上第二鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000
- ▶ 第三鑽孔的角度 Q293(絕對式): 工作平面上第三鑽孔中心之極座標角度。輸入範圍：-360.0000 至 360.0000

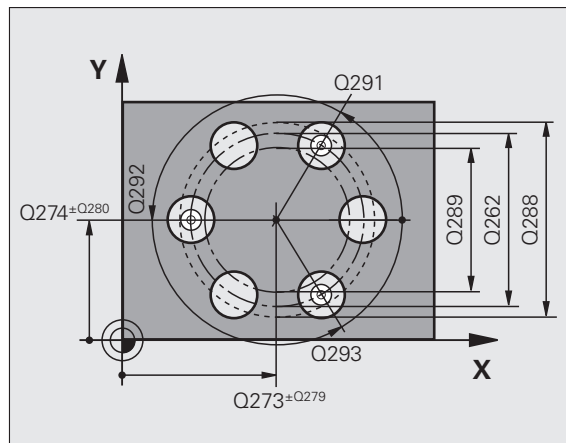

- ▶ **測量接觸式探針軸向上的高度 Q261 (絕對式):** 要進行測量之接觸式探針軸向上球尖端中心 (= 接觸點) 之座標。輸入範圍 - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式):** 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍 - 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **大小的最大限制 Q288:** 栓孔圓形的最大允許直徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **大小的最小限制 Q289:** 栓孔圓形的最小允許直徑。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第一軸向之公差 Q279:** 工作平面之參考軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **中心第二軸向之公差 Q280:** 工作平面之次要軸向上可允許之位置偏差。輸入範圍: 0 至 99999.9999

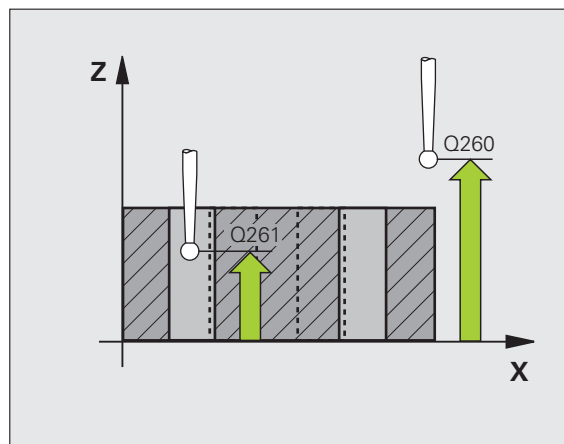

- ▶ **測量記錄 Q281**：定義 TNC 是否要產生一測量記錄：
 - 0**: 無測量記錄
 - 1**：產生測量記錄：TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR430.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
 - 2**: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。
- ▶ **如果公差錯誤時PGM停止 Q309**: 定義在違反公差的事件中是否限制 TNC 可中斷程式執行，並輸出一錯誤訊息。
 - 0**: 不可中斷程式執行，無錯誤訊息
 - 1**: 中斷程式執行，輸出一錯誤訊息
- ▶ **用於監視的刀具編號 Q330**: 定義 TNC 是否要監視刀具斷損 (請參閱 " 刀具監視 " 在第 368 頁上)：輸入範圍：0 至 32767.9，另外刀名最多具有 16 個字元。
 - 0**: 監視未啟動
 - >0**: 刀具資料表 TOOL.T 中的刀具編號

範例：NC 單節

5 接觸式探針 430 測量 栓孔圓心
Q273=+50 ；在第一軸向上的中心
Q274=+50 ；在第二軸向上的中心
Q262=80 ；標稱直徑
Q291=+0 ；第一鑽孔的角度
Q292=+90 ；第二鑽孔的角度
Q293=+180 ；第三鑽孔的角度
Q261=-5 ；測量高度
Q260=+10 ；淨空高度
Q288=80.1 ；最大限制
Q289=79.9 ；最小限制
Q279=0.15 ；在第一中心上之公差
Q280=0.15 ；在第二中心上之公差
Q281=1 ；測量記錄
Q309=0 ；如果錯誤停止 PGM
Q330= ；刀具




16.13 量測平面 (循環程式 431 , DIN/ISO : G431)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 431 藉由測量三個點找出一平面的角度。儲存所測量的數值在系統參數中。

- 1 在定位邏輯之後 (請參閱 " 執行接觸式探針循環程式 " 在第 283 頁上) , TNC 以快速行進定位接觸式探針 (值來自 **FMAX** 欄) 到該程式編輯的開始點 **1** , 並測量平面的第一接觸點。TNC 在相對於探測之方向上偏移接觸式探針一安全淨空。
- 2 接觸式探針返回到淨空高度 , 然後在工作平面上移動到開始點 **2** , 並測量平面之第二接觸點的實際數值。
- 3 接觸式探針返回到淨空高度 , 然後在工作平面上移動到開始點 **3** , 並測量第三接觸點的實際數值。
- 4 最後 TNC 返回接觸式探針到淨空高度 , 並儲存所測量的角度值在以下的 Q 參數中。

參數編號	意義
Q158	A 軸的投射角度
Q159	B 軸的投射角度
Q170	空間角度 A
Q171	空間角度 B
Q172	空間角度 C
Q173 至 Q175	接觸式探針軸向內的量測值 (第一至第三量測)

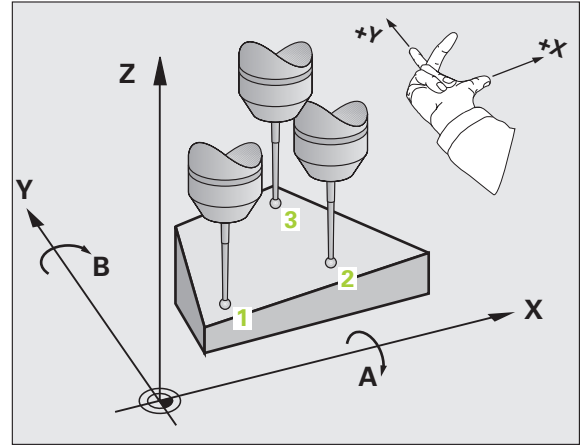

程式編輯時請注意：



在循環程式定義之前，您必須已經程式編輯一刀具呼叫，以定義接觸式探針軸向。

爲了使 TNC 能夠計算角度值，這三個測量點必須不能夠位在一條直線上。



傾斜工作平面所需要的那些空間角度儲存在參數 Q170 – Q172 中。利用前兩個測量點，在傾斜工作平面時您亦可指定參考軸向之方向。

第三測量點決定刀具軸的方向。定義第三測量點在正 Y 軸的方向上，以保證在順時針座標系統中刀具軸的位置是正確的。

循環程式參數



- ▶ **第一軸向上第一量測點 Q263 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第一量測點 Q264 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第一量測點 Q294 (絕對式):** 接觸式探針軸向上第一接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第二量測點 Q265 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第二量測點 Q266 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第二量測點 Q295 (絕對式):** 接觸式探針軸向上第二接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第一軸向上第三量測點 Q296 (絕對式):** 工作平面之參考軸向上第三接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第二軸向上第三量測點 Q297 (絕對式):** 工作平面之次要軸向上第三接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **第三軸向上第三量測點 Q298 (絕對式):** 接觸式探針軸向上第三接觸點之座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999

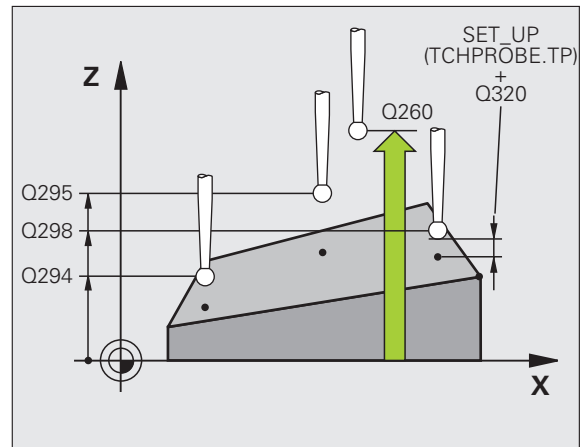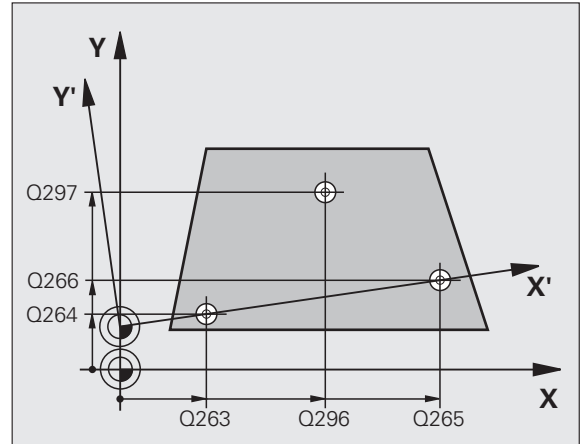

- ▶ **設定淨空 Q320 (增量式)**: 測量點與球尖端之間的額外距離。Q320 加入至 **SET_UP** (接觸式探針表)。輸入範圍: 0 至 99999.9999
- ▶ **淨空高度 Q260 (絕對式)**: 不會造成接觸式探針與工件 (治具) 之間的碰撞之接觸式探針軸向上的座標。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **測量記錄 Q281**: 定義 TNC 是否要產生一測量記錄:
0: 無測量記錄
1: 產生測量記錄: TNC 依照預設將**記錄檔 TCHPR431.TXT** 儲存在目錄 TNC:\ 之內。
2: 中斷程式執行並顯示測量記錄在螢幕上。利用 NC 開始來恢復程式執行。

範例: NC 單節

5 接觸式探針 431 測量平面	
Q263=+20	; 在第一軸向上第一點
Q264=+20	; 在第二軸向上第一點
Q294=-10	; 在第三軸向的第一點
Q265=+50	; 在第一軸向上第二點
Q266=+80	; 在第二軸向上第二點
Q295=+0	; 在第三軸向上第二點
Q296=+90	; 在第一軸向上第三點
Q297=+35	; 在第二軸向上第三點
Q298=+12	; 在第三軸向上第三點
Q320=0	; 設定淨空
Q260=+5	; 淨空高度
Q281=1	; 測量記錄




16.14 程式編輯範例

範例：測量及重做一長方形立柱

程式順序：

- 粗銑，具有 0.5 mm 精銑預留量
- 測量
- 根據測量的數值進行長方形立柱精加工

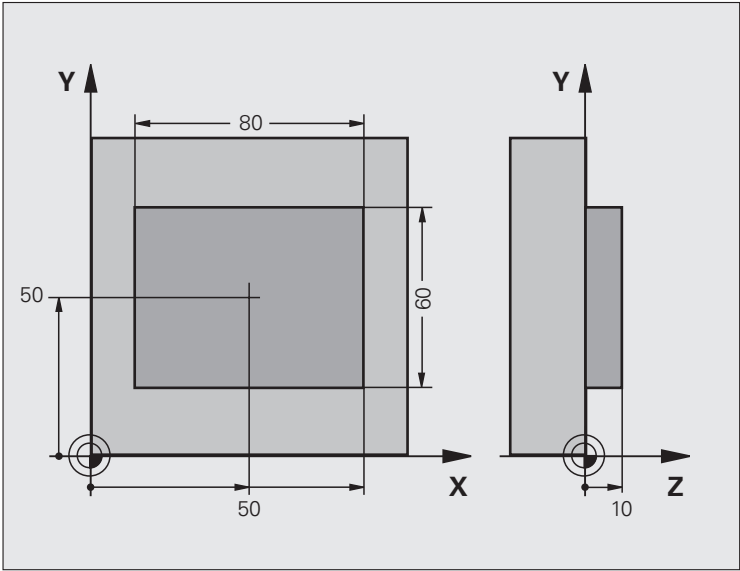


0 BEGIN PGM BEAMS MM	
1 TOOL CALL 69 Z	預備刀具呼叫
2 L Z+100 R0 FMAX	退回刀具
3 FN 0: Q1 = +81	X 上的口袋長度 (粗銑尺寸)
4 FN 0: Q2 = +61	Y 上的口袋長度 (粗銑尺寸)
5 CALL LBL 1	呼叫子程式做加工
6 L Z+100 R0 FMAX	退回刀具，更換刀具
7 TOOL CALL 99 Z	呼叫接觸式探針
8 接觸式探針 424 測量長方形外側	測量粗銑削的長方形
Q273=+50 ；在第一軸向上的中心	
Q274=+50 ；第二軸向上的中心	
Q282=80 ；第一側面長度	X 上的標稱長度 (最終尺寸)
Q283=60 ；第二側面長度	Y 上的標稱長度 (最終尺寸)
Q261=-5 ；測量高度	
Q320=0 ；設定淨空	
Q260=+30 ；淨空高度	
Q301=0 ；移動至淨空	



Q284=0 ; 最大尺寸限制第一側面長度	輸入不需要公差檢查的數值
Q285=0 ; 最小尺寸限制第一側面長度	
Q286=0 ; 最大尺寸限制第二側面長度	
Q287=0 ; 最小尺寸限制第二側面長度	
Q279=0 ; 在第一中心上之公差	
Q280=0 ; 在第二中心上之公差	
Q281=0 ; 測量記錄	不測量記錄傳輸
Q309=0 ; 如果錯誤停止 PGM	不輸出一錯誤訊息
Q330=0 ; 刀具編號	無刀具監視
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164	計算 X 上的長度，包括測量出的偏差
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165	計算 Y 上的長度，包括測量出的偏差
11 L Z+100 R0 FMAX	退回接觸式探針，更換刀具
12 TOOL CALL 1 Z S5000	刀具呼叫進行精銑
13 CALL LBL 1	呼叫子程式做加工
14 L Z+100 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
15 LBL 1	具有長方形立柱之固定循環的子程式
16 CYCL DEF 213 立柱精銑	
Q200=20 ; 設定淨空	
Q201=-10 ; 深度	
Q206=150 ; 進刀進給速率	
Q202=5 ; 進刀深度	
Q207=500 ; 銑削進給速率	
Q203=+10 ; 表面座標	
Q204=20 ; 第二設定淨空	
Q216=+50 ; 在第一軸向上的中心	
Q217=+50 ; 在第二軸向上的中心	
Q218=Q1 ; 第一側面長度	粗銑與精銑的 X 變數長度
Q219=Q2 ; 第二側面長度	粗銑與精銑的 Y 變數長度
Q220=0 ; 轉角半徑	
Q221=0 ; 在第一軸向上預留量	
17 CYCL CALL M3	循環程式呼叫
18 LBL 0	子程式結束
19 END PGM BEAMS MM	

範例：測量一長方形口袋，並記錄結果

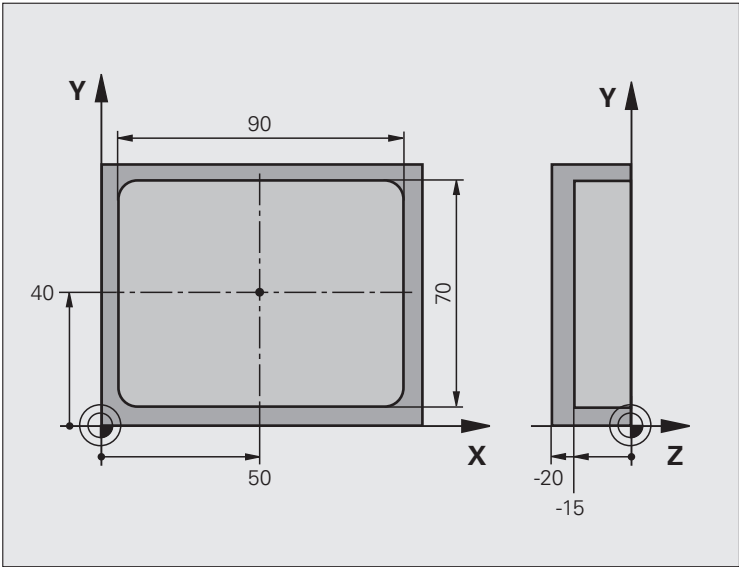

0 BEGIN PGM BSMEAS MM	
1 TOOL CALL 1 Z	接觸式探針之刀具呼叫
2 L Z+100 R0 FMAX	退回接觸式探針
3 接觸式探針 423 測量矩形內側	
Q273=+50 ；在第一軸向上的中心	
Q274=+40 ；在第二軸向上的中心	
Q282=90 ；第一側面長度	X 上的標稱長度
Q283=70 ；第二側面長度	Y 上的標稱長度
Q261=-5 ；測量高度	
Q320=0 ；設定淨空	
Q260=+20 ；淨空高度	
Q301=0 ；移動至淨空	



Q284=90.15 ; 最大尺寸限制第一側面長度	X 上的最大限制
Q285=89.95 ; 最小尺寸限制第一側面長度	X 上的最小限制
Q286=70.1 ; 最大尺寸限制第二側面長度	Y 上的最大限制
Q287=69.9 ; 最小尺寸限制第二側面長度	Y 上的最小限制
Q279=0.15 ; 在第一中心上之公差	X 上的允許位置偏差
Q280=0.1 ; 在第二中心上之公差	Y 上的允許位置偏差
Q281=1 ; 測量記錄	儲存測量記錄到一檔案
Q309=0 ; 如果錯誤停止 PGM	如果違反公差時，即不顯示一錯誤訊息
Q330=0 ; 刀具編號	無刀具監視
4 L Z+100 R0 FMAX M2	在刀具軸向上退回，結束程式
5 END PGM BSMEAS MM	



17

接觸式探針循環程式：特殊功能



17.1 基本原則

概述



TNC 必須由工具機製造商特別預備才能使用 3-D 接觸式探針。

接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能**軟體選項 (選項編號 #17)。

TNC 提供一種循環程式給以下的特殊用途：

循環程式	軟鍵	頁碼
3 測量定義 OEM 循環程式之循環程式		頁面 415



17.2 量測 (循環程式 3)

循環程式執行

接觸式探針循環程式 3 在一可選擇的方向上測量工件上的任何位置。不像是其它的測量循環程式，循環程式 3 使您可以直接輸入測量路徑 **DIST** 及進給速率 **F**。同時，接觸式探針在決定了測量數值之後退回一可定義的數值 **MB**。

- 1 接觸式探針在所定義的探測方向上以輸入的進給速率由目前位置移動。探測方向必須在循環程式中定義為一極性角度。
- 2 TNC 儲存了位置之後，接觸式探針即停止。TNC 儲存探針尖端中心的 X, Y, Z 座標到三個連續的 Q 參數。TNC 並不會進行任何長度或半徑補償。您可定義循環程式中第一結果參數的編號。
- 3 最後，TNC 將接觸式探針以反探測方向移回所定義的 **MB** 參數值。

程式編輯時請注意：



接觸式探針循環程式 3 的實際行為由工具機製造商或特定接觸式探針循環程式內所使用軟體之製造商所定義。



在其他測量循環程式內有效的 **DIST** (最大橫移至接觸點) 和 **F** (探測進給速率) 並不適用於接觸式探針循環程式 3。

請記住 TNC 總是會寫入 4 個連續的 Q 參數。

若 TNC 無法決定有效的接觸點，程式會在無錯誤訊息的情況下執行。在此情況下，TNC 指派數值 -1 至第四結果參數，使得您可自行處理錯誤。

TNC 退回接觸式探針不超過退回距離 **MB**，並且不通過測量的開始點。這可排除退回期間任何碰撞。

利用功能 **FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** 您可設定循環程式的執行是透過探針輸入 X12 或 X13。

循環程式參數



- ▶ **結果的參數編號**：輸入 Q 參數的編號成爲您想要 TNC 指定的第一測量座標 (X)。數值 Y 和 Z 都緊跟在 Q 參數之後。輸入範圍：0 至 1999
- ▶ **探測角度**：輸入探針要移動的方向角度，並以 ENT 鍵確認輸入。輸入範圍：X、Y 或 Z
- ▶ **探測角度**：由定義的**探測軸向**測量的角度爲接觸式探針所要移動的角度。以 ENT 確認。輸入範圍- 180.0000 至 180.0000
- ▶ **最大測量路徑**：輸入由接觸式探針會移動的開始點之最大距離。以 ENT 確認。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **量測的進給速率**：輸入測量進給速率，單位爲 mm/min。輸入範圍：0 至 3000.000
- ▶ **最大退回路徑**：在相對於探測方向的方向上之行進路徑，其係在針尖轉向之後。TNC 讓接觸式探針回到不會比開始點遠的點上，如此就不會發生碰撞。輸入範圍：0 至 99999.9999
- ▶ **參考系統？ (0=ACT/1=REF)**：指定探測方向與測量結果是否要參照至實際座標系統 (ACT，可位移或旋轉)，或參照至工具機座標系統 (REF)：
 - 0**：在目前系統探測並將量測結果儲存在 ACT 系統內
 - 1**：工具機式 REF 系統內的探針並將量測結果儲存在 REF 系統內
- ▶ **錯誤模式 (0=OFF/1=ON)**：指定若針尖在循環程式開始時已轉向，TNC 是否發出錯誤訊息。若選擇模式 **1**，則 TNC 將數值 **2.0** 儲存在第四結果參數內，並繼續循環程式。
- ▶ **錯誤模式 (0=OFF/1=ON)**：指定若針尖在循環程式開始時已轉向，TNC 是否發出錯誤訊息。若選擇模式 **1**，則 TNC 將數值 **2.0** 儲存在第四結果參數內，並繼續循環程式。
 - 0**：發出錯誤訊息
 - 1**：不發出錯誤訊息

範例：NC 單節

- 4 接觸式探針 3.0 量測
- 5 接觸式探針 3.1 Q1
- 6 接觸式探針 3.2 X 角度：+15
- 7 接觸式探針 3.3 距離 +10 F100 MB1
參考系統：0
- 8 接觸式探針 3.4 ERRORMODE1



18

接觸式探針循環程式：自動刀具量測



18.1 基本原則

概述



TNC 及工具機必須由工具機製造商設定來使用 TT 接觸式探針。

在您的工具機上可能不會提供某些循環程式及功能。請參考您的工具機手冊。

接觸式探針循環程式只能搭配**接觸式探針功能**軟體選項 (選項編號 #17)。

配合 TNC 的刀具測量循環程式，刀具接觸式探針可使您自動地測量刀具。刀具長度及半徑之補償值可以儲存在中央刀具檔案 TOOL.T，並用於接觸式探針循環程式的結束時。其提供了以下的刀具量測種類：

- 當刀具靜止時的刀具測量。
- 當刀具旋轉時的刀具測量。
- 測量個別刀刃。

您可透過 TOUCH PROBE 鍵程式編輯在程式及編輯操作模式中的刀具測量循環程式。以下為可使用的循環程式：

循環程式	新格式	舊格式	頁碼
校準 TT，循環程式 30 和 480			頁面 423
量測刀長，循環程式 31 和 481			頁面 424
量測刀徑，循環程式 32 和 482			頁面 426
量測刀長與刀徑，循環程式 33 和 483			頁面 428



測量循環程式在當啟動中央刀具檔案 TOOL.T 時使用。

在利用量測循環程式工作之前，您必須先輸入所有需要的資料到中央刀具檔案，並呼叫刀具以 **TOOL CALL** 量測。



循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異

特性與操作序列完全相同。循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間僅有兩個差異：

- 循環程式 481 到 483 亦可在控制器中使用在 G481 到 G483 之下的 ISO 程式編輯。
- 除了對於量測狀態的一可選擇參數，新的循環程式使用了固定的參數 **Q199**。

設定機器參數



開始使用 TT 循環程式之前，請檢驗 **ProbSettings > CfgToolMeasurement** 以及 **CfgTTRoundStylus** 內定義的所有機器參數。

當量測靜止的刀具時，TNC 使用在 **probingFeed** 中定義的探測用進給速率。

當測量一旋轉刀具時，TNC 自動地計算探測之主軸轉速及進給速率。

主軸轉速係依下式計算：

$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0.0063)$ 其中

- n 主軸轉速 [rpm]
- maxPeriphSpeedMeas 最大允許切削速度 (m/min)
- r 啓用刀徑 (mm)

探測之進給速率係由下式計算：

$v = \text{測量公差} \cdot n$ ，其中

- v 探測之進給速率 (mm/min)
- 測量公差 量測公差 [mm]，取決於 maxPeriphSpeedMeas
- n 轉速 (rpm)

probingFeedCalc 決定探測進給速率的計算：

probingFeedCalc = ConstantTolerance：

測量公差不論刀徑皆維持固定。但是若利用非常大的刀具，探測之進給速率即降爲零。您所設定之最大可允許旋轉速率 (maxPeriphSpeedMeas) 及可允許公差 (measureTolerance1) 的值愈小，您即愈快會遇到此狀況。

probingFeedCalc = VariableTolerance：

測量公差係相對於刀徑之大小來調整。即使使用大的刀徑，此亦可確保一充份的進給速率來探測。TNC 根據以下的資料表調整測量公差：

刀徑	量測公差
最多 30 mm	measureTolerance1
30 至 60 mm	2 • measureTolerance1
60 至 90 mm	3 • measureTolerance1
90 至 120 mm	4 • measureTolerance1



`probingFeedCalc = ConstantFeed :`

探測之進給速率維持固定，但是量測的誤差會隨著刀徑的增加而線性地上升：

量測公差 = `r • measureTolerance1` / 5 mm，其中

`r` 啓用刀徑 (mm)
`measureTolerance1` 最大可允許量測誤差

刀具資料表 **TOOL.T** 中的登錄

縮寫	輸入	對話
CUT	刀刃數目 (最大 20 刀刃)	刀刃數目？
LTOL	對於磨耗偵測之刀具長度 L 的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，TNC 鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗公差：長度？
RTOL	對於磨耗偵測之刀徑 R 的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，TNC 鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	磨耗公差：半徑？
DIRECT.	在旋轉期間測量刀具之刀具切削方向	切削方向 (M3 = -)？
R_OFFS	刀長量測：探針中心與刀具中心之間的刀具偏移。預設值：未輸入值 (偏移 = 刀具半徑)	刀具偏移：半徑？
L_OFFS	刀徑量測：刀具偏移加入至探針上表面與刀具下表面之間的 offsetToolAxis 。預設值：0	刀具偏移：長度？
LBREAK	對於斷損偵測之刀具長度 L 的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，TNC 鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	斷損公差：長度？
RBREAK	對於斷損偵測之刀徑 R 的可允許偏差。如果輸入的數值超過時，TNC 鎖住刀具 (狀態 L)。輸入範圍：0 至 0.9999 mm	斷損公差：半徑？



共用刀具種類之輸入範例

刀具種類	CUT	TT:R_OFFS	TT:L_OFFS
鑽孔	-(無功能)	0 (因為要測量刀尖，不需要偏移)	
端銑，直徑為 <19 mm	4 (4 刀刃)	0 (因為刀具直徑小於 TT 的接觸板直徑，故不需要偏移)	0 (半徑校準不需要額外的偏移，而使用來自 offsetToolAxis 之偏移)
端銑，直徑為 >19 mm	4 (4 刀刃)	R (因為刀具直徑大於 TT 的接觸板直徑，故需要偏移)	0 (半徑校準不需要額外的偏移，而使用來自 offsetToolAxis 之偏移)
半徑刀盤	4 (4 刀刃)	0 (因為要測量球的南極，故不需要偏移)	5 (永遠定義刀徑做為偏移，所以直徑並未以半徑測量)



18.2 校準 TT(循環程式 30 或 480 , DIN/ISO : G480)

循環程式執行

TT 利用量測循環程式 TCH PROBE 30 或 TCH PROBE 480 校準 (另請參閱 " 循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異 " 在第 419 頁上)。校準程序為自動的。TNC 亦藉由在校準循環程式的前半部之後將主軸旋轉 180° 而自動地測量校準刀具之中心未對準。

校準刀具必須為一精確的圓筒零件，例如一圓筒栓。所得到的校準數值係儲存在 TNC 記憶體中，並用於後續的刀具測量期間。

程式編輯時請注意：



 
校準循環程式之功能性係根據機器參數 **CfgToolMeasurement**。請參考您的工具機手冊。

在校準接觸式探針之前，您必須輸入校準刀具的正確長度與半徑到該刀具資料表 **TOOL.T** 當中。

於機器工作空間上 **TT** 的位置必須由設定機器參數 **centerPos > [0] 至 [2]** 來定義。

如果您改變了機器參數 **centerPos > [0] 至 [2]** 中任何的設定，則必須重新校準。

循環程式參數



- ▶ **淨空高度 (Clearance height):**輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件工件原點。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，TNC 自動地定位刀具在探針接觸的高度之上 (來自 **safetyDistStylus** 之安全區域)。輸入範圍：
-99999.9999 至 99999.9999

範例：舊格式的 NC 單節

```
6 TOOL CALL 1 Z
7 接觸式探針 30.0 校準 TT
8 接觸式探針 30.1 高度 : +90
```

範例：新格式的 NC 單節

```
6 TOOL CALL 1 Z
7 接觸式探針 480 校準 TT
Q260=+100 ; 淨空高度
```

18.3 測量刀具長度 (循環程式 31 或 481, DIN/ISO : G481)

循環程式執行

爲了測量刀長，程式編輯循環程式 TCH PROBE 31 或 TCH PROBE 480 (另請參閱 "循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異" 在第 419 頁上)。透過輸入參數，您可用三種方法量測刀具的長度：

- 如果刀具直徑大於 TT 之測量表面之直徑，您可在刀具旋轉中時測量。
- 如果刀具直徑小於 TT 之測量表面的直徑，或如果您正在測量一鑽頭或球刀之長度時，您可在刀具靜止時做測量。
- 如果刀具直徑大於 TT 之測量表面之直徑，您可在刀具靜止時測量刀具的個別刀刃。

旋轉期間量測刀具的循環程式

控制器藉由定位與接觸式探針系統之中心有一偏移處之所要測量的刀具來決定一旋轉中刀具的最長刀刃，然後將其朝向測量表面移動，直到接觸於表面。偏移在刀具偏移之下被程式編輯在刀具資料表中：半徑 (TT: R_OFFS)。

靜止期間量測刀具的循環程式 (例如用於鑽頭)

控制器定位要測量之刀具在測量表面的中心之上。然後其朝向 TT 之測量表面移動非旋轉刀具，直到刀具接觸到表面。爲了啓動此功能，對於刀具偏移值輸入零。半徑 (TT: R_OFFS) 位於刀具表內。

量測個別刀刃的循環程式

TNC 預先定位要測量之刀具到位於接觸式探針頭處的位置。刀具之尖端與接觸式探針頭的上緣之距離定義在 **offsetToolAxis** 中。您可使用刀具偏移輸入一額外的偏移值：長度 (TT: L_OFFS) 位於刀具表內。

TNC 於旋轉期間放射狀地探測刀具，以決定測量個別刀刃之開始角度。然後它藉由改變主軸定向之對應角度來測量每個刀刃之長度。爲了啓用此功能，程式編輯 TCH PROBE 31 = 1 給 CUTTER MEASUREMENT。

程式編輯時請注意：



在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表 TOOL.T：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。

您可運行最多 **20 刀刃** 的刀具之個別刀刃測量。

循環程式參數



- ▶ **測量刀具 =0 / 檢查刀具 =1**：選擇是否刀具要第一次測量或是否一已經測量的刀具要做檢查。如果刀具要第一次測量，TNC 由差異值 DL =0 覆寫了中央刀具檔案 TOOL.T 中的刀具長度 L。如果您想要檢查一刀具，TNC 比較測量的長度與儲存在 TOOL.T 中的刀具長度 L。然後計算出與儲存的數值之正或負的偏差，並將其輸入到 TOOL.T 做為差異值 DL。該偏差亦可用於 Q 參數 Q115。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀具長度公差，TNC 即鎖住刀具 (TOOL.T 中的狀態 L)。
- ▶ **結果的參數編號？**：參數編號當中 TNC 儲存了測量的狀態：
 - 0.0**: 刀具在公差之內
 - 1.0**: 刀具磨損 (LTOL 超過)
 - 2.0**: 刀具斷損 (LBREAK 超過)。如果您不想使用程式內的測量結果，回答對話提示為 NO ENT。
- ▶ **淨空高度 (Clearance height)**:輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件工件原點。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，TNC 自動地定位刀具在探針接觸的高度之上 (來自 safetyDistStylus 之安全區域)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀盤測量？ 0= 否 / 1= 是**: 選擇控制器是否要測量個別刀刃 (最多 20 刀)

範例：第一次測量一旋轉中刀具；舊格式

```

6 TOOL CALL 12 Z
7 接觸式探針 31.0 刀具長度
8 接觸式探針 31.1 檢查：0
9 接觸式探針 31.2 高度：+120
10 接觸式探針 31.3 探測刀刃：0
    
```

範例：檢查一刀具，並測量個別刀刃，儲存狀態在 Q5 中；舊格式

```

6 TOOL CALL 12 Z
7 接觸式探針 31.0 刀具長度
8 接觸式探針 31.1 檢查：1 Q5
9 接觸式探針 31.2 高度：+120
10 接觸式探針 31.3 探測刀刃：1
    
```

範例：新格式的 NC 單節

```

6 TOOL CALL 12 Z
7 接觸式探針 481 刀具長度
  Q340=1      ; 檢查
  Q260=+100 ; 淨空高度
  Q341=1      ; 探測刀刃
    
```



18.4 測量刀徑 (循環程式 32 或 482，ISO：G482)

循環程式執行

爲了測量刀徑，程式編輯循環程式 TCH PROBE 32 或 TCH PROBE 482 (另請參閱 "循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異" 在第 419 頁上)。透過輸入參數，您可用二種方法量測刀具的半徑：

- 當刀具旋轉時進行測量。
- 當刀具旋轉中時測量，並接著測量個別刀刃。

TNC 預先定位要測量之刀具到位於接觸式探針頭處的位置。銑刀之尖端與接觸式探針頭的上緣之距離定義在 **offsetToolAxis** 中。TNC 在刀具旋轉中時進行放射狀地探測。如果您已經程式編輯個別刀刃之後續測量，控制器藉助於定向的主軸停止來測量每個刀刃之半徑。

程式編輯時請注意：



在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表 **TOOL.T**：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。

具有鑽石表面之圓筒刀具可利用靜止主軸測量。爲了如此進行，在刀具表內定義刀刃數目 (**CUT**) 爲 0，並調整機器參數 **CfgToolMeasurement**。請參考您的工具機手冊。

循環程式參數



- ▶ **測量刀具 =0 / 檢查刀具 =1**：選擇是否刀具要第一次測量或是否一已經測量的刀具要做檢查。如果刀具要第一次測量，TNC 由差異值 DR =0 覆寫了中央刀具檔案 TOOL.T 中的刀徑 R。如果您想要檢查一刀具，TNC 比較測量的半徑與儲存在 TOOL.T 中的刀徑 R。然後計算出與儲存的數值之正或負的偏差，並將其輸入到 TOOL.T 做為差異值 DR。該偏差亦可用於 Q 參數 Q116。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀徑公差，TNC 即鎖住刀具 (TOOL.T 中的狀態 L)。
- ▶ **結果的參數編號？**：參數編號當中 TNC 儲存了測量的狀態：
 - 0.0:** 刀具在公差之內
 - 1.0:** 刀具磨損 (RTOL 超過)
 - 2.0:** 刀具斷損 (RBREAK 超過)。如果您不想使用程式內的測量結果，回答對話提示為 NO ENT。
- ▶ **淨空高度 (Clearance height)**：輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件工件原點。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，TNC 自動地定位刀具在探針接觸的高度之上 (來自 **safetyDistStylus** 之安全區域)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀盤測量？ 0= 否 / 1= 是**：選擇控制器是否也測量個別刀刃 (最多 20 刀)

範例：第一次測量一旋轉中刀具；舊格式

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 32.0 刀徑
8	接觸式探針 32.1 檢查：0
9	接觸式探針 32.2 高度：+120
10	接觸式探針 32.3 探測刀刃：0

範例：檢查一刀具，並測量個別刀刃，儲存狀態在 Q5 中；舊格式

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 32.0 刀徑
8	接觸式探針 32.1 檢查：1 Q5
9	接觸式探針 32.2 高度：+120
10	接觸式探針 32.3 探測刀刃：1

範例：新格式的 NC 單節

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 482 刀徑
Q340=1	；檢查
Q260=+100	；淨空高度
Q341=1	；探測刀刃



18.5 量測刀長和刀徑 (循環程式 33 或 483, ISO : G483)

循環程式執行

爲了同時測量一刀具的長度與半徑，程式編輯量測循環程式 TCH PROBE 33 或 TCH PROBE482 (另請參閱 "循環程式 31 到 33 與循環程式 481 到 483 之間的差異" 在第 419 頁上)。此循環程式特別適用於刀具的第一次測量，因爲相較於對於長度與半徑的個別測量，其可以節省時間。在輸入參數中，您可選擇所想要的測量種類：

- 當刀具旋轉時進行測量。
- 當刀具旋轉中時測量，並接著測量個別刀刃。

TNC 以一固定的程式編輯順序量測刀具。首先其測量刀徑，然後是刀具長度。測量的順序與測量循環程式 31 及 32 相同。

程式編輯時請注意：



在第一次測量刀具之前，輸入以下在刀具上的資料到刀具資料表 TOOL.T：大致半徑、大致長度、刀刃數目及切削方向。

具有鑽石表面之圓筒刀具可利用靜止主軸測量。爲了如此進行，在刀具表內定義刀刃數目 (CUT) 爲 0，並調整機器參數 **CfgToolMeasurement**。請參考您的工具機手冊。

循環程式參數



- ▶ **測量刀具 =0 / 檢查刀具 =1**：選擇是否刀具要第一次測量或是否一已經測量的刀具要做檢查。如果刀具要第一次測量，TNC 即由差異值 DR = 0 及 DL = 0 覆寫在中央刀具檔案 TOOL.T 中的刀徑 R 及刀具長度 L。如果您想要檢查一刀具，TNC 比較測量到的資料與儲存在 TOOL.T 中的刀具資料。TNC 計算出偏差值，並將其輸入為 TOOL.T 中正或負的差異值 DR 及 DL。這些偏差亦可用於 Q 參數 Q115 及 Q116。如果差異值大於磨耗或斷損偵測之可允許刀具公差，TNC 即鎖住刀具 (TOOL.T 中的狀態 L)。
- ▶ **結果的參數編號？**：參數編號當中 TNC 儲存了測量的狀態：
 - 0.0**: 刀具在公差之內
 - 1.0**: 刀具磨損 (LTOL 或 / 及 RTOL 超過)
 - 2.0**: 刀具磨損 (LBREAK 或 / 及 RBREAK 超過)。如果您不想使用程式內的測量結果，回答對話提示為 NO ENT。
- ▶ **淨空高度 (Clearance height)**:輸入在主軸軸向上的位置，其中與工件或治具不會有碰撞的危險。淨空高度係參考到啟動工件工件原點。如果您輸入這麼小的淨空高度，其中刀尖將會位在探針接觸的高度之下，TNC 自動地定位刀具在探針接觸的高度之上 (來自 **safetyDistStylus** 之安全區域)。輸入範圍- 99999.9999 至 99999.9999
- ▶ **刀盤測量？ 0= 否 / 1= 是**: 選擇控制器是否也測量個別刀刃 (最多 20 刀)

範例：第一次測量一旋轉中刀具；舊格式

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 33.0 測量刀具
8	接觸式探針 33.1 檢查：0
9	接觸式探針 33.2 高度：+120
10	接觸式探針 33.3 探測刀刃：0

範例：檢查一刀具，並測量個別刀刃，儲存狀態在 Q5 中；舊格式

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 33.0 測量刀具
8	接觸式探針 33.1 檢查：1 Q5
9	接觸式探針 33.2 高度：+120
10	接觸式探針 33.3 探測刀刃：1

範例：新格式的 NC 單節

6	TOOL CALL 12 Z
7	接觸式探針 483 測量刀具
Q340=1	；檢查
Q260=+100	；淨空高度
Q341=1	；探測刀刃



Symbole

3-D 接觸式探針 ... 36, 278

3-D 接觸式探針之機器參數 ... 281

F

FCL 功能 ... 7

Q

Q 參數中的測量結果 ... 312, 367

S

SL 循環程式

粗銑 ... 180

底面精銑 ... 183

基本原則 ... 168, 222

前導鑽孔 ... 178

重疊輪廓 ... 172, 216

側面精銑 ... 184

輪廓幾何循環程式 ... 171

輪廓資料 ... 176

輪廓鍊 ... 186

Z

背脊，自外側測量 ... 395

比例縮放係數 ... 254

表面銑削 ... 233

程式呼叫

透過循環程式 ... 270

粗銑

請參閱 SL 循環程式

粗銑

刀具量測

機器參數 ... 420

刀具測量 ... 421

刀徑 ... 426

刀長 ... 424

校準 TT ... 423

測量刀具長度及半徑 ... 428

刀具監視 ... 368

刀具補償 ... 368

底面精銑 ... 183

定位邏輯 ... 283

定向的主軸停止 ... 272

多重測量 ... 282

反向搪孔 ... 73

工件原點位移

具有工件原點表 ... 244

在程式當中 ... 243

工件測量 ... 364

工作平面，傾斜 ... 258

循環程式 ... 258

導引 ... 264

攻牙

不使用浮動絲攻筒夾 ... 95, 98

使用一浮動絲攻筒夾 ... 93

使用斷屑 ... 98

公差監視 ... 368

基本旋轉

直接設定 ... 302

於程式執行期間測量 ... 288

加工圖案 ... 44

加工點表格 ... 52

角度，在一平面上測量 ... 405

接觸式探針表 ... 284

接觸式探針循環程式

用於自動操作的接觸式探針循環程
式 ... 280

接觸式探針資料 ... 285

矩形口袋

粗銑 + 精銑 ... 127

具有簡單輪廓公式的 SL 循環程
式 ... 222

具有複雜輪廓公式的 SL 循環程式

考慮基本旋轉 ... 278

可信度範圍 ... 282

螺旋螺紋鑽孔 / 銑削 ... 114

螺紋銑削，基本原則 ... 101

螺紋銑削 / 鑽孔裝埋 ... 106

螺紋鑽孔 / 銑削 ... 110

栓孔圓形 ... 159

栓孔圓形，測量 ... 401

探測進給速率 ... 282

搪孔 ... 65

搪孔銑削 ... 81

特性內容等級 ... 7

停留時間 ... 269

外螺紋銑削 ... 118

旋轉 ... 252

循環程式

定義 ... 41

呼叫 ... 42

循環程式及加工點表格 ... 55

一平面的角度，測量 ... 405

直線行的表面 ... 229

中心定位 ... 59

啄鑽 ... 77, 84

加深的開始點 ... 80, 85

自動刀具測量 ... 421

自動預設 ... 310

背脊中心 ... 317

接觸式探針軸向上 ... 349

栓孔圓形的中心 ... 345

四個鑽孔之中心 ... 351

外部圓弧 ... 336

在任一軸向上 ... 355

在彎角內側 ... 341

圓立柱的中心 ... 332

圓形口袋 (或鑽孔) 之中心 ... 328

溝槽中心 ... 313

長方形口袋的中心 ... 320

長方形立柱的中心 ... 324

座標，測量一單一 ... 398

座標轉換 ... 242

側面精銑 ... 184

傾斜工作平面 ... 258

內螺紋銑削 ... 103

參考點

儲存在工件原點表中 ... 312

儲存在預設座標資料表中 ... 312

單槽深孔鑽孔 ... 84

圓筒表面

脊部加工 ... 203

溝槽加工 ... 200

輪廓加工 ... 197

圓形，自外側測量 ... 380

圓形，自內側測量 ... 376

圓形口袋

粗銑 + 精銑 ... 132

圓形溝槽

粗銑 + 精銑 ... 141

圓柱 ... 150

圖案定義 ... 44

寬度，自外側測量 ... 395

寬度，自內側測量 ... 392

測量角度 ... 373

溝槽寬度，測量 ... 392

結果的分類 ... 367

結果參數 ... 312, 367

萬用鑽孔 ... 69, 77

補償工件未校準

藉由測量一條線的兩個點 ... 290

透過旋轉軸向 ... 299, 303

在兩個鑽孔之上 ... 293

於兩個立柱之上 ... 296

記錄測量的結果 ... 365

軸比例縮放 ... 256

輪廓循環程式 ... 168

輪廓鍊 ... 186

鉸孔 ... 63

鍵槽銑削

粗銑 + 精銑 ... 136

- 鏡射影像 ... 250
- 鑽孔 ... 61, 69, 77
 - 加深的開始點 ... 80, 85
- 鑽孔，測量 ... 376
- 鑽孔循環程式 ... 58
- 鑽孔之加深的開始點 ... 80, 85
- 長方形口袋量測 ... 388
- 長方形立柱 ... 146
- 長方形立柱，測量 ... 384
- 預設座標資料表 ... 312
- 點圖案
 - 概述 ... 158
 - 圓形 ... 159
 - 線形 ... 162



1.1 概述

固定循環程式

循環編號	循環指定	DEF- 啟動	CALL- 啟動	頁碼
7	工件原點偏移	■		頁面 243
8	鏡射影像	■		頁面 250
9	停留時間	■		頁面 269
10	旋轉	■		頁面 252
11	比例縮放係數	■		頁面 254
12	程式呼叫	■		頁面 270
13	定向的主軸停止	■		頁面 272
14	輪廓定義	■		頁面 171
19	傾斜工作平面	■		頁面 258
20	輪廓資料 SL II	■		頁面 176
21	前導鑽孔 SL II		■	頁面 178
22	粗銑 SL II		■	頁面 180
23	底面精銑 SL II		■	頁面 183
24	側面精銑 SL II		■	頁面 184
25	輪廓鍊		■	頁面 186
26	軸比例縮放	■		頁面 256
27	圓筒表面		■	頁面 197
28	圓筒表面溝槽		■	頁面 200
29	圓筒表面脊背		■	頁面 203
32	公差	■		頁面 273
200	鑽孔		■	頁面 61
201	鉸孔		■	頁面 63
202	搪孔		■	頁面 65
203	萬用鑽孔		■	頁面 69
204	反向搪孔		■	頁面 73
205	萬用啄鑽		■	頁面 77

循環編號	循環指定	DEF- 啟動	CALL- 啟動	頁碼
206	使用浮動絲攻筒夾進行攻牙，新		■	頁面 93
207	剛性攻牙，新		■	頁面 95
208	搪孔銑削		■	頁面 81
209	使用斷屑進行攻牙		■	頁面 98
220	圓點圖案	■		頁面 159
221	直線點圖案	■		頁面 162
230	多路徑銑削		■	頁面 227
231	直線行的表面		■	頁面 229
232	表面銑削		■	頁面 233
240	中心定位		■	頁面 59
241	單槽深孔鑽孔		■	頁面 84
247	工件原點設定	■		頁面 249
251	長方形口袋 (完整加工)		■	頁面 127
252	圓形口袋 (完整加工)		■	頁面 132
253	鍵槽銑削		■	頁面 136
254	圓形溝槽		■	頁面 141
256	矩形立柱 (完整加工)		■	頁面 146
257	圓柱 (完整加工)		■	頁面 150
262	螺紋銑削		■	頁面 103
263	螺紋銑削 / 鑽孔裝埋		■	頁面 106
264	螺紋鑽孔 / 銑削		■	頁面 110
265	螺旋螺紋鑽孔 / 銑削		■	頁面 114
267	外部螺紋銑削		■	頁面 118



接觸式探針循環

循環編號	循環指定	DEF- 啟動	CALL- 啟動	頁碼
0	參考平面	■		頁面 370
1	極座標工件原點	■		頁面 371
3	測量	■		頁面 415
30	校準 TT	■		頁面 423
31	測量 / 檢查刀具長度	■		頁面 424
32	測量 / 檢查刀具半徑	■		頁面 426
33	測量 / 檢查刀具長度及刀具半徑	■		頁面 428
400	使用兩點的基本旋轉	■		頁面 290
401	由兩個鑽孔的基本旋轉	■		頁面 293
402	由兩個立柱的基本旋轉	■		頁面 296
403	補償未校準於旋轉軸	■		頁面 299
404	設定基本旋轉	■		頁面 302
405	補償未校準於 C 軸	■		頁面 303
408	溝槽中心參考點 (FCL 3 功能)	■		頁面 313
409	脊部中心參考點 (FCL 3 功能)	■		頁面 317
410	長方形內側的工件原點	■		頁面 320
411	長方形外側的工件原點	■		頁面 324
412	圓 (鑽孔) 內側的工件原點	■		頁面 328
413	圓 (立柱) 外側的工件原點	■		頁面 332
414	彎角外側的工件原點	■		頁面 336
415	彎角內側的工件原點	■		頁面 341
416	圓心的工件原點	■		頁面 345
417	接觸式探針軸的工件原點	■		頁面 349
418	四個鑽孔之間中心處的工件原點	■		頁面 351
419	任何一軸上的工件原點	■		頁面 355
420	工件 — 測量角度	■		頁面 373
421	工件 - 測量鑽孔 (鑽孔中心及直徑)	■		頁面 376

循環編號	循環指定	DEF- 啟動	CALL- 啟動	頁碼
422	工件 — 從外面測量圓 (圓形立柱的直徑)	■		頁面 380
423	工件 — 從內側測量長方形	■		頁面 384
424	工件 — 從外側測量長方形	■		頁面 388
425	工件 — 測量內部寬度 (溝槽)	■		頁面 392
426	工件 — 測量外部寬度 (脊部)	■		頁面 395
427	工件 — 在任何選取軸內量測	■		頁面 398
430	工件 — 測量栓孔圓形	■		頁面 401
431	工件 — 測量平面	■		頁面 401
480	校準 TT	■		頁面 423
481	測量 / 檢查刀具長度	■		頁面 424
482	測量 / 檢查刀具半徑	■		頁面 426
483	測量 / 檢查刀具長度及刀具半徑	■		頁面 428



HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

海德漢接觸式探針

幫助您縮短非生產時間：

例如藉由

- 工件對準
- 工件原點設定
- 工件量測

運用工件接觸式探針

TS 220 以及 **TS 230** 運用纜線傳輸

TS 440 以及 **TS 640** 運用紅外線傳輸



- 刀具量測
- 磨耗監控
- 刀具斷損偵測

運用刀具接觸式探針

TT 140

