




HEIDENHAIN

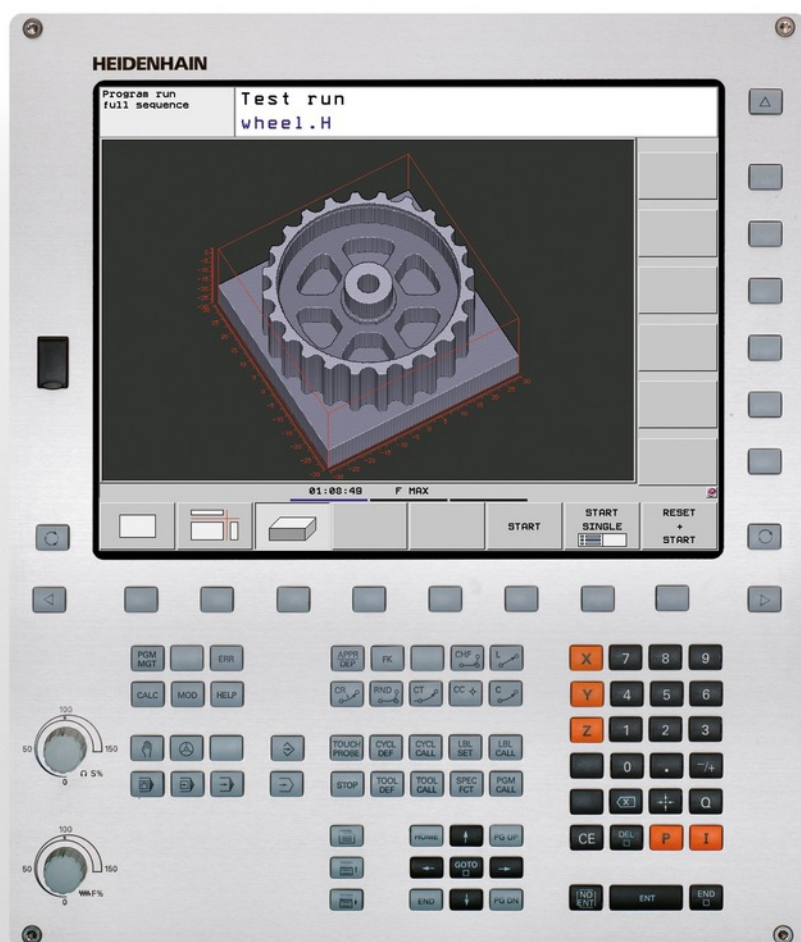

TNC 620

Manualul utilizatorului
Programarea DIN/ISO

Software NC
734980-02
734981-02

Română (ro)
11/2014

Comenzile TNC

Tastele de pe unitatea de afișaj vizual

Tastă	Funcție
	Selectați configurația de ecran divizată
	Comută afișajul între modurile de prelucrare și de programare
	Taste soft pentru selectarea funcțiilor pe ecran
  	Comutare între rândurile de taste soft

Moduri de operare a mașinii

Tastă	Funcție
	Operare manuală
	Roată de mână electronică
	Poziționare cu introducere manuală a datelor
	Rulare program, bloc unic
	Rulare program, secvență integrală

Moduri de programare

Tastă	Funcție
	Programare
	Rulare test

Gestionarea programelor/fișierelor, funcțiile TNC

Tastă	Funcție
	Selectare sau ștergere programe și fișiere, transfer extern de date
	Definire apelare program, selectare origine și tabele de puncte
	Selectare funcții MOD
	Afișare texte de asistență pentru mesaje de eroare NC, apelare TNCguide
	Afișare globală mesaje de eroare curente
	Afișează calculatorul

Taste de navigare

Tastă	Funcție
 	Mutare evidențiere
	Deplasare directă la blocuri, cicluri și funcții parametru

Potențiometrul pentru viteza de avans și viteza broșei

Viteza de avans	Viteză broșă
	

Repetări de cicluri, subprograme și secțiuni de program

Tastă	Funcție
	Definire cicluri palpator
 	Definire și apelare cicluri
 	Introducere și apelare etichete pentru repetări de subprogramare și secțiuni de program
	Introducerea opririi programului într-un program

Funcții scule

Tastă	Funcție
	Definire date sculă în program
	Apelare date sculă

Programare mișcări traseu

Tastă	Funcție
	Apropiere/îndepărtare de contur
	Programare contur liber FK
	Linie dreaptă
	Centru/Pol de cerc pentru coordonate polare
	Arc circular cu centru
	Cerc cu rază
	Arc de cerc cu conexiune tangențială
 	Șanfrenarea/Rotunjirea colțului

Funcții speciale

Tastă	Funcție
	Afișare funcții speciale
	Selectarea următoarei file din formulare
 	Deplasarea în sus/jos cu un buton sau o casetă de dialog

Introducerea și editarea axelor de coordonate și a numerelor

Tastă	Funcție
 ... 	Selectați axele de coordonate sau introduceți-le într-un program
 ... 	Numere
 	Punct zecimal / Semn algebric invers
 	Introducere coordonate polare / valori incrementale
	Programarea parametrilor Q / Starea parametrilor Q
	Salvare poziție curentă sau valori din calculator
	Salt peste întrebări, ștergere cuvinte
	Confirmare intrare și reluare dialog
	Încheiere bloc și ieșire din intrare
	Ștergere intrare numerică sau mesaj de eroare TNC
	Abandonare dialog, ștergere secțiune de program

**Noțiuni
fundamentale**

Despre acest manual

Mai jos sunt descrise simbolurile utilizate în acest manual.



Acest simbol indică necesitatea consultării unor note importante privind funcția descrisă.



Acest simbol indică faptul că există unul sau mai multe din riscurile de mai jos la utilizarea funcției descrise:

- Pericol pentru piesa de prelucrat
- Pericol pentru elementele de fixare
- Pericol pentru sculă
- Pericol pentru mașină
- Pericol pentru operator



Acest simbol indică o situație posibil periculoasă, care poate cauza vătămări corporale ușoare dacă nu este evitată.



Acest simbol indică faptul că funcția descrisă trebuie adaptată de producătorul mașinii unelte. De aceea, funcția descrisă poate varia în funcție de mașină.



Acest simbol indică faptul că puteți găsi informații detaliate cu privire la o funcție într-un alt manual.

Doriți să efectuați modificări sau ați identificat erori?

Ne străduim continuu să ne îmbunătățim documentația pentru dvs. Vă rugăm să ne ajutați prin trimiterea solicitărilor dvs. la următoarea adresă de e-mail: tnc-userdoc@heidenhain.de.

Model, software și caracteristici TNC

Acest manual descrie funcțiile și caracteristicile oferite de TNC, începând cu următoarele versiuni software NC.

Model TNC	Versiune software NC
TNC 620	734980-02
TNC 620 E	734981-02
TNC 620 Stația de programare	340564-04

Sufixul E indică versiunea de export a TNC. Versiunea de export a TNC are următoarele limitări:

- Mișcare liniară simultană pe maxim 4 axe

Producătorul mașinii unelte adaptează caracteristicile utilizabile ale TNC la mașina sa, setând parametrii. Este posibil ca unele funcții descrise în acest manual să nu se regăsească printre caracteristicile oferite de TNC pentru mașina unealtă.

Funcțiile TNC care ar putea să nu fie disponibile pentru mașina dvs. includ:

- Măsurare sculă cu TT

Contactați producătorul mașinii unelte pentru a vă familiariza cu caracteristicile mașinii dvs.

Majoritatea producătorilor de mașini, ca și HEIDENHAIN, oferă cursuri de programare pentru TNC. Vă recomandăm aceste cursuri ca o metodă eficientă pentru a vă îmbunătăți abilitățile de programare TNC și pentru a împărtăși informații și idei cu alți utilizatori TNC.



Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor:

Toate funcțiile ciclurilor (ciclurile palpatorului și ciclurile fixe) sunt descrise în Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor. Contactați HEIDENHAIN dacă aveți nevoie de o copie a acestui Manual al utilizatorului. ID: 679295-xx

Opțiuni software

TNC 620 prezintă numeroase opțiuni software care pot fi activate de producătorul mașinii-unelte. Fiecare opțiune trebuie activată separat și conține următoarele funcții:

Opțiuni, hardware

- Prima axă adițională pentru 4 axe și broșă
- A 2-a axă adițională pentru 5 axe și broșă

Opțiune software 1 (număr opțiune 08)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Prelucrare masă rotativă | ■ Programarea contururilor cilindrice ca pentru două axe |
| | ■ Viteza de avans în lungime pe minut |

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Transformarea coordonatelor | ■ Înclinarea planului de lucru |
|------------------------------------|--------------------------------|

- | | |
|--------------------|---|
| Interpolare | ■ Cerc în 3 axe cu plan de lucru înclinat (arc spațial) |
|--------------------|---|

Opțiune software 2 (număr opțiune 09)

- | | |
|-----------------------|---|
| Prelucrare 3-D | ■ Controlul mișcării cu șocuri minime |
| | ■ Compensarea 3-D a sculei prin vectori normali la suprafață |
| | ■ Utilizarea roții de mână electronice pentru modificarea unghiului capului pivotant în timpul rulării programului, fără a afecta poziția vârfului sculei. (TCPM = Tool Center Point Management) (gestionarea centrului sculei) |
| | ■ Menținerea sculei perpendiculară pe contur |
| | ■ Compensarea razei sculei perpendiculară pe avans și pe direcția sculei |

- | | |
|--------------------|--|
| Interpolare | ■ Liniară în 5 axe (supusă permisului de export) |
|--------------------|--|

Opțiune software Funcție palpator (număr de opțiune 17)

- | | |
|-------------------------------|--|
| Ciclurile palpatorului | ■ Compensarea abaterii de aliniere a sculei în modul manual |
| | ■ Compensarea abaterii de aliniere a sculei în modul automat |
| | ■ Setarea originii în modul manual |
| | ■ Setarea originii în modul automat |
| | ■ Măsurarea automată a piesei de prelucrat |
| | ■ Măsurarea automată a sculelor |

HEIDENHAIN DNC (număr opțiune 18)

- Comunicare cu aplicații PC externe prin componenta COM

Opțiune software Funcții avansate de programare (număr opțiune 19)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Programare contur liber FK | ■ Programarea în formatul conversațional HEIDENHAIN cu asistență grafică pentru desenele pieselor de prelucrat care nu sunt dimensionate pentru NC |
|-----------------------------------|--|

Opțiune software Funcții avansate de programare (număr opțiune 19)

Cicluri fixe	■ Găurire cu retragere, alezare, perforare, zencuire, centrare (ciclurile 201 - 205, 208, 240, 241) ■ Frezarea filetelor interne și externe (ciclurile 262 - 265, 267) ■ Finisarea buzunarelor și a prezoanelor dreptunghiulare și circulare (ciclurile 212 - 215, 251 - 257) ■ Verificarea suprafețelor plane și oblice (ciclurile 230 - 232) ■ Canale rectilinii și canale circulare (ciclurile 210, 211, 253, 254) ■ Modele de puncte liniare și circulare (ciclurile 220, 221) ■ Urmă contur, buzunar cu contur - de asemenea cu prelucrare paralelă cu conturul (ciclurile 20 - 25) ■ Pot fi integrate cicluri OEM (cicluri speciale dezvoltate de producătorul mașinii-unelte)
---------------------	---

Opțiune software Funcții grafice avansate (număr opțiune 20)

Grafice de verificare program, grafice de rulare program	■ Vizualizare în plan ■ Proiecție în trei planuri ■ Vizualizare 3-D
---	---

Opțiune software 3 (număr opțiune 21)

Compensare sculă	■ M120: Contur cu rază compensată anticipată până la 99 blocuri
Prelucrare 3-D	■ M118: Suprapunere poziționare roată de mână în timpul rulării programului

Opțiune software de gestionare a mesei mobile (număr opțiune 22)

- Gestionarea mesei mobile

Pas de afișare (Număr opțiune 23)

Rezoluție de intrare și pas de afișare	■ Axe liniare la 0,01 μm ■ Axele rotative la 0,00001°
---	--

Opțiune software pentru limbaje conversaționale suplimentare (număr opțiune 41)

Limbi de dialog suplimentare	■ Slovenă ■ Norvegiană ■ Slovacă ■ Letonă ■ Coreeană ■ Estoniană ■ Turcă ■ Română ■ Lituaniană
-------------------------------------	--

Opțiuni software Convertor DXF (număr opțiuni 42)

- | | |
|---|---|
| Extragerea programelor de contur și a pozițiilor de prelucrare din datele DXF. Extragerea secțiunilor de contur din programele în limbaj simplu. | <ul style="list-style-type: none">■ Format DXF compatibil: AC1009 (AutoCAD R12)■ Pentru contururi și modele de puncte■ Specificare simplă și convenabilă a punctelor de referință■ Selectare caracteristici grafice ale secțiunilor de contur din programe conversaționale |
|---|---|

Opțiuni software KinematicsOpt (număr opțiuni 48)

- | | |
|---|--|
| Cicluri palpator pentru testarea și optimizarea automate ale cinematicii mașinii | <ul style="list-style-type: none">■ Backup/restaurare cinematice active■ Testare cinematice active■ Optimizare cinematice active |
|---|--|

Opțiuni software Compensare interferență (CTC) (număr opțiuni 141)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Compensarea cuplărilor axelor | <ul style="list-style-type: none">■ Determinarea deviației poziției cauzate dinamic prin accelerarea axei■ Compensarea TCP |
|--------------------------------------|---|

Opțiuni software Controlul adaptiv al poziției (PAC) (număr opțiuni 142)

- | | |
|---|--|
| Schimbarea parametrilor de control | <ul style="list-style-type: none">■ Schimbarea parametrilor de control în funcție de poziția axelor în spațiul de lucru■ Schimbarea parametrilor de control în funcție de viteza sau accelerarea unei axe |
|---|--|

Opțiuni software Control adaptiv al sarcinii (LAC) (număr opțiuni 143)

- | | |
|--|--|
| Schimbarea dinamică a parametrilor de control | <ul style="list-style-type: none">■ Determinarea automată a greutatei și a forțelor de frecare ale piesei de prelucrat■ Adaptarea continuă a parametrilor precontrolului adaptabil la greutatea reală a piesei de prelucrat în timpul prelucrării |
|--|--|

Opțiuni software Control activ al vibrațiilor (ACC) (număr opțiuni 145)

Funcție complet automată pentru controlul vibrațiilor în timpul prelucrării

Nivelul de caracteristici (funcții de upgrade)

Pe lângă opțiunile de software, sunt disponibile și alte îmbunătățiri semnificative ale software-ului TNC, care sunt gestionate prin funcțiile de upgrade Nivel conținut caracteristici. Funcțiile care fac obiectul FCL nu sunt disponibile prin simpla actualizare a software-ului de pe TNC.



Toate funcțiile de upgrade sunt disponibile fără costuri suplimentare, atunci când primiți o nouă mașină.

Funcțiile de upgrade sunt identificate în manual cu **FCL n**, unde **n** indică numărul secvențial al nivelului conținutului de caracteristici.

Puteți achiziționa un număr de cod pentru a putea activa funcțiile FCL în permanență. Pentru informații suplimentare, contactați producătorul mașinii unelte sau HEIDENHAIN.

Locul de funcționare destinat

TNC este conform cu limitele pentru dispozitive de clasă A în conformitate cu specificațiile din EN 55022 și este destinat în principal utilizării în zone industriale.

Informații legale

Acest produs utilizează software open-source. Informații suplimentare sunt disponibile la comanda din

- ▶ Modul de operare Programare și editare
- ▶ Funcția MOD
- ▶ Tasta soft INFORMAȚII DESPRE LICENȚĂ

Funcții noi

Funcții noi 73498x-02

Fișierele DXF pot fi deschise direct pe TNC, pentru a extrage contururile și modelele de puncte ("Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu", Pagină 203).

Direcția axei sculei active poate fi acum activată în modul manual și pe durata suprapunerii cu roata de mână, ca axă de sculă virtuală ("Suprapunere poziționare roată de mână în timpul execuției programului: M118 (opțiune software Funcții auxiliare)", Pagină 316).

Scrierea și citirea datelor din tabelele liber definibile ("Tabelele liber definibile", Pagină 333).

Un nou ciclu al palpatorului 484 pentru calibrarea palpatorului wireless al sculei TT 449 (consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri).

Sunt compatibile noile roți de mână HR 520 și HR 550 FS ("Traversarea cu roți de mână electronice", Pagină 388).

Ciclu nou de prelucrare 225 ENGRAVING (consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor)

Opțiune software nouă Control activ al vibrațiilor (ACC) ("Controlul activ al vibrațiilor (ACC; opțiune software)", Pagină 327).

Noul ciclu de palpare manual „Linie centru ca origine” ("Setarea unei linii de centru ca origine", Pagină 432).

Funcție nouă pentru rotunjirea colțurilor ("Rotunjirea colțurilor: M197", Pagină 322).

Accesul extern la TNC poate fi acum blocat prin intermediul unei funcții MOD ("Acces extern").

Funcții modificate 73498x-02

Numărul maxim de caractere pentru câmpurile NAME și DOC din tabelul de scule a fost mărit de la 16 la 32 ("Introducerea datelor sculei în tabel", Pagină 152).

Coloanele ACC au fost adăugate la tabelul de scule ("Introducerea datelor sculei în tabel", Pagină 152).

Comportamentul de operare și poziționare al ciclurilor de palpate manuală a fost îmbunătățit ("Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator)", Pagină 412).

Valorile predefinite pot fi acum introduse într-un parametru de ciclu cu funcția PREDEF în cicluri (consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor).

Un nou algoritm de optimizare este acum utilizat cu ciclurile KinematicsOpt (consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor).

Cu Ciclul 257, frezare prezoane circulare, acum este disponibil un parametru cu care puteți stabili poziția de apropiere de pe prezon (consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclului).

Cu Ciclul 256, prezon dreptunghiular, acum este disponibil un parametru cu care puteți stabili poziția de apropiere de pe prezon (consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclului).

Cu ciclul de palpate „Rotație de bază”, abaterea de aliniere a piesei de prelucrat poate fi acum compensată prin intermediul unei rotații a mesei ("Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat prin rotirea mesei", Pagină 425).



Cuprins

1	Primii pași cu TNC 620.....	43
2	Introducere.....	65
3	Programare: Noțiuni fundamentale, gestionare de fișiere.....	83
4	Programare: Mijloace auxiliare de programare.....	123
5	Programare: Scule.....	147
6	Programare: Programarea conturilor.....	175
7	Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu.....	203
8	Programare: Repetări de subprograme și secțiuni de program.....	221
9	Programare: Parametri Q.....	237
10	Programare: Funcții auxiliare.....	303
11	Programare: Funcții speciale.....	323
12	Programare: Prelucrare pe mai multe axe.....	339
13	Programare: Editor masă mobilă.....	377
14	Operare manuală și setare.....	383
15	Poziționarea cu Introducerea manuală a datelor.....	443
16	Rularea testelor și rularea programelor.....	449
17	Funcțiile MOD.....	475
18	Tabele și prezentări generale.....	497

1	Primii pași cu TNC 620.....	43
1.1	Prezentare generală.....	44
1.2	Pornirea mașinii.....	44
	Confirmarea întreruperii alimentării cu energie și deplasarea la punctele de referință.....	44
1.3	Programarea primei piese.....	45
	Selectarea modului de operare corect.....	45
	Cele mai importante taste TNC.....	45
	Crearea unui program nou/gestionarea fișierelor.....	46
	Definirea unei piese de prelucrat brute.....	47
	Configurație program.....	48
	Programarea unui contur simplu.....	49
	Crearea unui program de ciclu.....	52
1.4	Testarea grafică a primei piese (opțiune software Funcții grafice avansate).....	54
	Selectarea modului de operare corect.....	54
	Selectarea tabelului de scule pentru rularea testului.....	54
	Selectarea programului pe care doriți să-l testați.....	55
	Selectarea configurației ecranului și a vizualizării.....	55
	Pornirea rulării de test.....	56
1.5	Configurarea sculelor.....	57
	Selectarea modului de operare corect.....	57
	Pregătirea și măsurarea sculelor.....	57
	Tabelul de scule TOOL.T.....	58
	Tabelul de buzunare TOOL_P.TCH.....	59
1.6	Configurarea piesei de prelucrat.....	60
	Selectarea modului de operare corect.....	60
	Fixarea piesei de prelucrat.....	60
	Alinierea piesei de prelucrat cu palpatorul 3D (opțiune software: Funcție palpator).....	61
	Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software: Funcție palpator).....	62
1.7	Rularea primului program.....	63
	Selectarea modului de operare corect.....	63
	Selectarea programului pe care doriți să-l rulați.....	63
	Pornirea programului.....	63

2	Introducere.....	65
2.1	TNC 620.....	66
	Programarea: formatele conversaționale HEIDENHAIN și ISO.....	66
	Compatibilitate.....	66
2.2	Unitatea de afișare vizuală și panoul de operare.....	67
	Ecran de afișare.....	67
	Setarea configurației ecranului.....	68
	Panou de control.....	68
2.3	Moduri de operare.....	69
	Operarea manuală și Roata de mână electronică.....	69
	Poziționarea cu Introducere manuală de date.....	69
	Programare.....	69
	Rulare test.....	70
	Rulare program, Secvență completă și Rulare program, Bloc unic.....	70
2.4	Afișajele de stare.....	71
	Afișajul de stare „general”.....	71
	Afișajele de stare suplimentare.....	72
2.5	Gestionarul de ferestre.....	78
	Bara de sarcini.....	79
2.6	Software de securitate SELinux.....	80
2.7	Accesorii: Palpatoare 3-D și roți de mână electronice HEIDENHAIN.....	81
	Palpatoare 3D (opțiunea software Funcție palpator).....	81
	Roți de mână electronice HR.....	82

3	Programare: Noțiuni fundamentale, gestionare de fișiere.....	83
3.1	Noțiuni fundamentale.....	84
	Dispozitivele de codare a poziției și marcasele de referință.....	84
	Sistem de referință.....	84
	Sistem de referință la mașinile de frezat.....	85
	Denumirea axelor la mașinile de frezat.....	85
	Coordonate polare.....	86
	Pozițiile absolute și incrementale ale piesei de prelucrat.....	87
	Selectarea originii.....	88
3.2	Deschiderea programelor și introducerea datelor.....	89
	Organizarea unui program NC în formatul DIN/ISO.....	89
	Definirea piesei brute: G30/G31.....	89
	Deschiderea unui nou program de piesă.....	90
	Programarea mișcărilor sculei în DIN/ISO.....	91
	Capturarea poziției reale.....	92
	Editarea unui program.....	93
	Funcția TNC de căutare.....	96
3.3	Gestionarul de fișiere: Noțiuni fundamentale.....	98
	Fișiere.....	98
	Afișarea fișierelor generate extern la TNC.....	100
	Backup de date.....	100

3.4	Lucrul cu gestionarul de fișiere.....	101
	Directoare.....	101
	Căi.....	101
	Prezentare generală: Funcțiile gestionarului de fișiere.....	102
	Apelarea gestionarului de fișiere.....	103
	Selectarea unităților, a directorilor și a fișierelor.....	104
	Crearea unui director nou.....	105
	Crearea unui fișier nou.....	105
	Copierea unui singur fișier.....	105
	Copierea fișierelor într-un alt director.....	106
	Copierea unui tabel.....	107
	Copierea unui director.....	107
	Selectarea unuia din ultimele fișiere selectate.....	108
	Ștergerea unui fișier.....	109
	Ștergerea unui director.....	109
	Etichetarea fișierelor.....	110
	Redenumirea unui fișier.....	111
	Sortarea fișierelor.....	111
	Funcții suplimentare.....	112
	Instrumente suplimentare pentru administrarea tipurilor externe de fișiere.....	113
	Transfer de date la/de la un mediu de date extern.....	118
	TNC într-o rețea.....	120
	Dispozitive USB la TNC.....	121

4	Programare: Mijloace auxiliare de programare.....	123
4.1	Tastatură pe ecran.....	124
	Introduceți textul de la tastatura ecranului.....	124
4.2	Adăugarea comentariilor.....	125
	Aplicație.....	125
	Introducerea comentariilor în timpul programării.....	125
	Inserarea comentariilor după introducerea programului.....	125
	Introducerea unui comentariu într-un bloc separat.....	125
	Funcțiile pentru editarea unui comentariu.....	126
4.3	Structurarea programelor.....	127
	Definiție și aplicații.....	127
	Afișarea ferestrei de structură a programului / Schimbarea ferestrei active.....	127
	Inserarea unui bloc de structurare în fereastra programului (stânga).....	127
	Selectarea blocurilor în fereastra de structură a programului.....	127
4.4	Calculator.....	128
	Utilizarea.....	128
4.5	Programarea graficii.....	130
	Generare / fără generare de grafice în timpul programării.....	130
	Generarea unui grafic pentru un program existent.....	130
	Afișarea numărului de bloc PORNIT/OPRIT.....	131
	Ștergerea graficului.....	131
	Afișarea liniilor grilei.....	131
	Mărirea sau reducerea detaliilor.....	132

4.6	Mesaje de eroare.....	133
	Afișarea erorilor.....	133
	Deschideți fereastra de erori.....	133
	Închiderea ferestrei de erori.....	133
	Mesaje de eroare detaliate.....	134
	Tasta soft INFO INTERN.....	134
	Ștergerea erorilor.....	135
	Jurnalul de erori.....	135
	Jurnalul apăsărilor de taste.....	136
	Textele informative.....	137
	Salvarea fișierelor de service.....	137
	Apelarea sistemului de asistență TNCguide.....	138
4.7	Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem.....	139
	Aplicație.....	139
	Lucrul cu TNCguide.....	140
	Descărcarea fișierelor de asistență curente.....	144

5	Programare: Scule.....	147
5.1	Introducerea datelor referitoare la sculă.....	148
	Viteză de avans F.....	148
	Viteza S a broșei.....	149
5.2	Datele sculei.....	150
	Cerințele pentru compensarea sculei.....	150
	Numărul sculei, numele sculei.....	150
	Lungimea sculei L.....	150
	Raza sculei R.....	150
	Valori delta pentru lungimi și raze.....	151
	Introducerea datelor sculei în program.....	151
	Introducerea datelor sculei în tabel.....	152
	Importul tabelelor de scule.....	160
	Tabelul de buzunare pentru schimbătorul sculei.....	161
	Apelarea datelor sculei.....	164
	Schimbarea sculei.....	166
	Test de utilizare a sculei.....	169
5.3	Compensarea sculei.....	171
	Introducere.....	171
	Compensarea lungimii sculei.....	171
	Compensarea razei sculei.....	172

6	Programare: Programarea conturilor.....	175
6.1	Mișcările sculei.....	176
	Funcțiile de conturare.....	176
	Funcție auxiliară M.....	176
	Subprogramele și repetițiile de secțiuni de program.....	176
	Programarea cu parametri Q.....	176
6.2	Noțiuni fundamentale despre funcțiile de conturare.....	177
	Programarea deplasărilor sculei și a prelucrării piesei de prelucrat.....	177
6.3	Apropierea și depărtarea de un contur.....	180
	Punct de pornire și punct final.....	180
	Apropierea și îndepărtarea tangențială.....	182
6.4	Contururi de traseu - Coordonate carteziane.....	184
	Prezentarea generală a funcțiilor de conturare.....	184
	Programarea funcțiilor traseului.....	184
	Linie dreaptă în avans transversal rapid G00 Linie dreaptă cu viteză de avans G01 F.....	185
	Introducerea unui șanfren între două linii drepte.....	186
	Rotunjire colț G25.....	187
	Centrul cercului I, J.....	188
	Traseu circular C în jurul centrului cercului CC.....	189
	Cerc G02/G03/G05 cu rază definită.....	190
	Cerc G06 cu conexiune tangențială.....	192
	Exemplu: Deplasări liniare și șanfrenări cu coordonate carteziane.....	193
	Exemplu: Deplasări circulare cu coordonate carteziane.....	194
	Exemplu: Cerc complet cu coordonate carteziane.....	195
6.5	Contururi de traseu – Coordonate polare.....	196
	Prezentare generală.....	196
	Punctul zero pentru coordonate polare: polul I, J.....	197
	Linie dreaptă în avans transversal rapid G10 Linie dreaptă cu viteză de avans G11 F.....	197
	Traseu circular G12/G13/G15 în jurul polului I, J.....	198
	Cerc G16 cu conexiune tangențială.....	198
	Suprafață elicoidală.....	199
	Exemplu: Deplasare liniară cu coordonate polare.....	201
	Exemplu: Suprafață elicoidală.....	202

7 Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu.....203

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)..... 204

Aplicație.....	204
Deschiderea unui fișier DXF.....	205
Lucrul cu convertorul DXF.....	205
Setări de bază.....	206
Setarea straturilor.....	208
Definirea originii.....	209
Selectarea și salvarea unui contur.....	211
Selectarea și salvarea pozițiilor de prelucrare.....	215

8	Programare: Repetări de subprograme și secțiuni de program.....	221
8.1	Etichetarea repetițiilor de subprograme și de secțiuni de programe.....	222
	Etichetă.....	222
8.2	Subprograme.....	223
	Secvența de operare.....	223
	Note de programare.....	223
	Programarea unui subprogram.....	223
	Apelarea unui subprogram.....	224
8.3	Repetările unei secțiuni de program.....	225
	Etichetă G98.....	225
	Secvența de operare.....	225
	Note de programare.....	225
	Programarea unei repetări de secțiune de program.....	225
	Apelarea unei repetări de secțiune de program.....	226
8.4	Orice program dorit ca subprogram.....	227
	Secvența de operare.....	227
	Note de programare.....	227
	Apelarea unui program ca subprogram.....	228
8.5	Imbricare.....	229
	Tipuri de grupări.....	229
	Adâncime de grupare.....	229
	Subprogram în interiorul unui subprogram.....	230
	Repetarea repetărilor secțiunilor de program.....	231
	Repetarea unui subprogram.....	232
8.6	Exemple de programare.....	233
	Exemplu: Frezarea unui contur în mai multe avansuri.....	233
	Exemplu: Grupuri de găuri.....	234
	Exemplu: Grup de găuri cu mai multe scule.....	235

9	Programare: Parametri Q.....	237
9.1	Principiu și prezentare generală a funcțiilor.....	238
	Note de programare.....	239
	Apelarea funcțiilor parametrului Q.....	240
9.2	Familii de piese - Parametri Q în loc de valori numerice.....	241
	Aplicație.....	241
9.3	Descrierea conturilor cu funcții matematice.....	242
	Aplicație.....	242
	Prezentare generală.....	242
	Programarea operațiilor fundamentale.....	243
9.4	Funcții de unghi (trigonometrie).....	244
	Definiții.....	244
	Programarea funcțiilor trigonometrice.....	244
9.5	Decizii dacă-atunci cu parametri Q.....	245
	Aplicație.....	245
	Salturi necondiționate.....	245
	Programarea deciziilor dacă-atunci.....	245
9.6	Verificarea și modificarea parametrilor Q.....	246
	Procedură.....	246
9.7	Funcții suplimentare.....	248
	Prezentare generală.....	248
	D14: Afișarea mesajelor de eroare.....	249
	D18: Se citesc datele de sistem.....	253
	D19: Transfer valori la PLC.....	263
	D20: sincronizare NC și PLC.....	263
	D29: Transfer valori la PLC.....	265
	D37 EXPORT.....	265

9.8	Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL.....	266
	Introducere.....	266
	O tranzacție.....	267
	Programarea comenzilor SQL.....	269
	Prezentare generală a tastelor soft.....	269
	SQL BIND.....	270
	SQL SELECT.....	271
	SQL FETCH.....	273
	SQL UPDATE.....	274
	SQL INSERT.....	274
	SQL COMMIT.....	275
	SQL ROLLBACK.....	275
9.9	Introducerea directă a formulelor.....	276
	Introducerea formulelor.....	276
	Reguli pentru formule.....	278
	Exemplu de programare.....	279
9.10	Parametri șir.....	280
	Funcții de procesare a șirurilor.....	280
	Asignarea parametrilor șir.....	281
	Legarea în lanț a parametrilor șir.....	281
	Conversia unei valori numerice la un parametru șir.....	282
	Copierea unui subșir de la un parametru șir.....	283
	Conversia unui parametru de tip șir la o valoare numerică.....	284
	Verificarea unui parametru șir.....	285
	Identificarea lungimii unui parametru șir.....	286
	Compararea unei secvențe alfabetice.....	287
	Citirea parametrilor mașinii.....	288

9.11 Parametri Q preasignați..... 291

Valori de la PLC: Q100 la Q107.....	291
Rază sculă activă: Q108.....	291
Axa sculei: Q109.....	291
Starea broșei: Q110.....	292
Agentul de răcire pornit/oprit: Q111.....	292
Factorul de suprapunere: Q112.....	292
Unitatea de măsură pentru dimensiunile din program: Q113.....	292
Lungimea sculei: Q114.....	292
Coordonatele după sondarea din timpul rulării programului.....	293
Deviația dintre valoarea efectivă și cea nominală, în timpul măsurării automate a sculei cu TT 130.....	293
Înclinarea planului de lucru cu unghiuri matematice: coordonatele axelor rotative calculate de TNC.....	293
Rezultatele măsurărilor efectuate de ciclurile de palpare (consultați, de asemenea, Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor).....	294

9.12 Exemple de programare..... 296

Exemplu: Elipsă.....	296
Exemplu: Cilindru concav prelucrat cu freză sferică.....	298
Exemplu: Sferă convexă prelucrată cu freză frontală.....	300

10 Programare: Funcții auxiliare.....	303
10.1 Introducerea funcțiilor auxiliare M și STOP.....	304
Noțiuni fundamentale.....	304
10.2 Funcții M pentru inspecția de rulare a programului, broșă și agent de răcire.....	305
Prezentare generală.....	305
10.3 Funcții auxiliare pentru datele de coordonate.....	306
Programarea coordonatelor cu referințe ale mașinii: M91/M92.....	306
Deplasarea pe poziții într-un sistem de coordonate neîncălinat cu un plan de lucru înclinat: M130.....	308
10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu.....	309
Prelucrare în pași mici de contur: M97.....	309
Prelucrarea colțurilor de contururi deschise: M98.....	310
Factor de viteză de avans pentru mișcări de pătrundere: M103.....	311
Viteză de avans în milimetri pe rotație a broșei: M136.....	312
Viteza de avans pentru arce de cerc: M109/M110/M111.....	313
Calcularea traseului cu compensarea razei în avans (LOOK AHEAD): M120 (opțiune software Funcții auxiliare).....	314
Suprapunere poziționare roată de mână în timpul execuției programului: M118 (opțiune software Funcții auxiliare).....	316
Retragerea de la contur în direcția axei sculei: M140.....	318
Oprirea monitorizării palpatorului: M141.....	319
Ștergere rotație de bază: M143.....	320
Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC: M148.....	321
Rotunjirea colțurilor: M197.....	322

11 Programare: Funcții speciale.....	323
11.1 Prezentare generală a funcțiilor speciale.....	324
Meniul principal pentru funcțiile speciale SPEC FCT.....	324
Meniul valorilor presetate ale programului.....	324
Meniul pentru funcții de prelucrare contur și puncte.....	325
Meniu cu diferite funcții DIN/ISO.....	326
11.2 Controlul activ al vibrațiilor (ACC; opțiune software).....	327
Aplicație.....	327
Activarea/dezactivarea ACC.....	327
11.3 Definirea funcțiilor DIN/ISO.....	328
Prezentare generală.....	328
11.4 Crearea fișierelor text.....	329
Aplicație.....	329
Deschiderea fișierelor text și ieșirea din fișierele text.....	329
Editarea textelor.....	330
Ștergerea și reinserarea caracterelor, cuvintelor și liniilor.....	330
Editarea blocurilor text.....	331
Găsirea porțiunilor de text.....	332
11.5 Tabelele liber definibile.....	333
Noțiuni fundamentale.....	333
Crearea unui tabel liber definibil.....	333
Editarea formatului de tabel.....	334
Comutarea între vizualizarea tabel și cea formular.....	335
D26: TAPOPEN: Deschiderea unui tabel liber definibil.....	336
D27: TAPWRITE: Scrierea într-un tabel liber definibil.....	337
D28: TAPREAD: Citirea dintr-un tabel liber definibil.....	338

12 Programare: Prelucrare pe mai multe axe.....	339
12.1 Funcții pentru prelucrarea pe mai multe axe.....	340
12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1).....	341
Introducere.....	341
Definirea funcției PLAN.....	343
Afișare poziție.....	343
Resetarea funcției PLAN.....	344
Definirea planului de lucru cu unghiul spațial: PLAN SPAȚIAL.....	345
Definirea planului de lucru cu unghiul de proiecție: PLANE PROJECTED.....	347
Definirea planului de lucru cu unghiul de proiecție: PLANE EULER.....	348
Definirea planului de lucru cu doi vectori: PLANE VECTOR.....	350
Definirea planului de prelucrare prin trei puncte: PUNCTE PLAN.....	352
Definirea planului de lucru prin intermediul unui singur unghi spațial incremental: PLAN SPAȚIAL.....	354
Înclinarea planului de lucru cu unghiul axial: PLAN AXIAL (funcția FCL 3).....	355
Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN.....	357
12.3 Prelucrare cu scula înclinată într-un plan de prelucrare înclinat (opțiune software 2).....	362
Funcție.....	362
Prelucrarea cu scula înclinată prin avansul transversal incremental al unei axe rotative.....	362
12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative.....	363
Viteză de avans în mm/min pe axele rotative A, B, C: M116 (opțiune software 1).....	363
Parcursul traseului mai scurt pe axe rotative: M126.....	364
Reducerea afișării unei axe rotative la o valoare mai mică de 360°: M94.....	365
Menținerea poziției vârfului sculei când poziționați cu axe înclinate (TCPM): M128 (opțiune software 2).....	366
Selectarea axelor înclinate: M138.....	369
Compensarea configurației cinematice a mașinii pentru pozițiile REALĂ/NOMINALĂ de la sfârșitul blocului: M144 (opțiune software 2).....	370
12.5 FUNCȚIA TCPM (opțiune software 2).....	371
Funcție.....	371
Definirea FUNCȚIEI TCPM.....	371
Modul de acționare al vitezei de avans programate.....	372
Interpretarea coordonatelor axei rotative programate.....	372
Tipul interpolării între poziția de pornire și cea finală.....	374
Resetarea funcției TCPM.....	375



12.6 Frezarea periferică: compensarea razei 3-D cu TCPM și compensarea razei (G41/G42)..... 376

Aplicație.....376

13 Programare: Editor masă mobilă.....	377
13.1 Gestionarea meselor mobile (opțiune software).....	378
Aplicație.....	378
Selectarea tabelului mesei mobile.....	381
Leșirea din fișierul mesei mobile	381
.....	
Executare fișier masă mobilă.....	381

14 Operare manuală și setare.....	383
14.1 Pornirea, oprirea.....	384
Pornirea.....	384
Oprirea.....	386
14.2 Mutarea axelor mașinii.....	387
Notă.....	387
Mutarea axei cu butoanele de direcționare a axei mașinii.....	387
Pозиționarea incrementală pas cu pas.....	387
Traversarea cu roți de mână electronice.....	388
14.3 Viteza broșei S, viteza de avans F și funcția auxiliară M.....	398
Aplicație.....	398
Introducerea valorilor.....	398
Reglarea vitezei broșei și a vitezei de avans.....	399
Activarea limitării vitezei de avans.....	399
14.4 Siguranța funcțională FS (opțiune).....	400
Diverse.....	400
Explicarea termenilor.....	401
Verificarea poziției axei.....	402
Prezentare generală a vitezelor de avans permise.....	403
Activarea limitării vitezei de avans.....	403
Afișajele de stare suplimentare.....	404
14.5 Setarea originii fără un palpator 3-D.....	405
Notă.....	405
Pregătire.....	405
Presetarea piesei de prelucrat cu tastele axei.....	405
Gestionarea originii cu tabelul de presetări.....	406
14.6 Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator).....	412
Prezentare generală.....	412
Funcții în ciclurile de palpator.....	413
Selectarea ciclurilor palpatorului.....	415
Înregistrarea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului.....	416
Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini.....	417
Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări.....	418

14.7 Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software Funcții palpator).....	419
Introducere.....	419
Calibrarea lungimii efective.....	420
Calibrarea razei efective și compensarea abaterilor de aliniere ale centrului.....	421
Afișarea valorilor de calibrare.....	423
14.8 Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator).....	424
Introducere.....	424
Identificarea rotației de bază.....	425
Salvarea unei rotații de bază în tabelul de presetări.....	425
Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat prin rotirea mesei.....	425
Afișarea unei rotații de bază.....	426
Anularea unei rotații de bază.....	426
14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator).....	427
Prezentare generală.....	427
Setarea originii în orice axă.....	427
Colț ca origine.....	428
Centrul cercului ca origine.....	430
Setarea unei linii de centru ca origine.....	432
Măsurarea pieselor de prelucrat cu un palpator 3-D.....	433
Utilizarea funcțiilor palpatorului cu palpatoare mecanice sau cu cadrane de măsurare.....	436
14.10 Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1).....	437
Aplicație, funcție.....	437
Traversarea punctelor de referință în axele înclinate.....	439
Afișajul de poziție într-un sistem înclinat.....	439
Limitările la lucrul cu funcția de înclinare.....	439
Pentru activarea înclinării manuale:.....	440
Setarea direcției curente a axei sculei ca direcție de prelucrare activă.....	441
Setarea originii sistemului de coordonate înclinat.....	442

15	Poziționarea cu Introducerea manuală a datelor.....	443
15.1	Programarea și executarea de operații simple de prelucrare.....	444
	Poziționarea cu introducerea manuală a datelor (MDI).....	444
	Protejarea și ștergerea programelor în \$MDI.....	447

16 Rularea testelor și rularea programelor.....	449
16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate).....	450
Aplicație.....	450
Viteza Setarea rulărilor de test.....	451
Prezentare generală: Moduri de afișare.....	452
Vizualizare în plan.....	453
Proiecția în trei plane.....	453
Vizualizare 3D.....	454
Mărirea detaliilor.....	456
Repetarea simulării grafice.....	457
Afișarea sculei.....	457
Măsurarea duratei de prelucrare.....	458
16.2 Afișarea piesei brute de prelucrat în spațiul de lucru (opțiune software Funcții grafice avansate).....	459
Aplicație.....	459
16.3 Funcții pentru afișarea programului.....	460
Prezentare generală.....	460
16.4 Rulare test.....	461
Aplicație.....	461
16.5 Rularea programului.....	464
Aplicație.....	464
Rularea unui program de piesă.....	465
Întreruperea prelucrării.....	466
Deplasarea axelor mașinii în timpul unei întreruperi.....	467
Reluarea rulării programului după o întrerupere.....	467
Orice intrare în program (pornire de la mijlocul programului).....	469
Revenirea la contur.....	471
16.6 Pornirea automată a programului.....	472
Aplicație.....	472
16.7 Omiterea opțională a blocurilor.....	473
Aplicație.....	473
Inserarea caracterului „/”.....	473
Ștergerea caracterului „/”.....	473



16.8	Înterupere rulare opțională de program.....	474
	Aplicație.....	474

17 Funcțiile MOD.....	475
17.1 Funcție MOD.....	476
Selectarea funcțiilor MOD.....	476
Schimbarea setărilor.....	476
Părăsirea funcțiilor MOD.....	476
Prezentarea generală a funcțiilor MOD.....	477
17.2 Tipurile de afișări de poziții.....	478
Aplicație.....	478
17.3 Unitatea de măsură.....	479
Aplicație.....	479
17.4 Afișarea timpilor de operare.....	479
Aplicație.....	479
17.5 Numere software.....	480
Aplicație.....	480
17.6 Introducerea numărului de cod.....	480
Aplicație.....	480
17.7 Acces extern.....	481
Aplicație.....	481
17.8 Configurarea interfețelor de date.....	482
Interfețele seriale de pe TNC 620.....	482
Aplicație.....	482
Setarea interfeței RS-232.....	482
Setarea RATEI BAUD (baudRate).....	482
Setarea protocolului (protocol).....	483
Setarea biților de date (dataBits).....	483
Setarea parității (parity).....	483
Setarea biților de stop (stopBits).....	483
Setarea handshaking-ului (flowControl).....	484
Sistemul de fișiere pentru operațiile cu fișiere (fileSystem).....	484
Setări pentru transferul de date cu TNCserver.....	484
Setarea modului de operare al dispozitivului extern (fileSystem).....	485
Software de transfer de date.....	486

17.9 Interfață Ethernet..... 488

Introducere..... 488

Opțiuni de conexiune..... 488

Configurarea TNC..... 488

17.10 Configurați roata de mână wireless HR 550 FS..... 494

Aplicație..... 494

Asignarea roții de mână unui anumit suport de roată de mână..... 494

Setarea canalului de transmisie..... 495

Selectarea puterii transmițătorului..... 495

Date statistice..... 496

18 Tabele și prezentări generale.....	497
18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii.....	498
Aplicație.....	498
18.2 Configurație de pini de conector și cabluri de conexiune pentru interfețe de date.....	508
Interfața RS-232-C/V.24 pentru dispozitivele HEIDENHAIN.....	508
Dispozitivele non-HEIDENHAIN.....	510
Mufa interfeței Ethernet RJ45.....	510
18.3 Informații tehnice.....	511
18.4 Tabele de prezentare generală.....	519
Cicluri fixe.....	519
Funcții auxiliare.....	520
18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530.....	522
Comparație: Specificații.....	522
Comparație: Interfețe de date.....	522
Comparație: Accesorii.....	523
Comparație: Software PC.....	523
Comparație: Funcții specifice mașinilor.....	524
Comparație: Funcțiile utilizatorului.....	524
Comparație: Cicluri.....	531
Comparație: Funcții auxiliare.....	534
Comparație: Ciclurile palpatorului în modurile de operare manuală și Roată de mână el.....	536
Comparație: Cicluri ale palpatorului pentru inspecția automată a piesei de prelucrat.....	536
Comparație: Diferențe în programare.....	538
Comparație: Diferențe în rularea testului, funcționalitate.....	541
Comparație: Diferențe în rularea testului, operare.....	541
Comparație: Diferențe în operarea manuală, funcționalitate.....	541
Comparație: Diferențe în operarea manuală, operare.....	543
Comparație: Diferențe în rularea programului, operare.....	543
Comparație: Diferențe în rularea programului, mișcări de avans transversal.....	544
Comparație: Diferențe în operarea MDI.....	548
Comparație: Diferențe la stația de programare.....	549
18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620.....	550

1

**Primii pași cu
TNC 620**

Primii pași cu TNC 620

1.1 Prezentare generală

1.1 Prezentare generală

Acest capitol are rolul de a ajuta începătorii TNC să învețe rapid să manevreze cele mai importante proceduri. Pentru informații suplimentare despre o anumită temă, consultați secțiunea la care se face referire în text.

Acest capitol include următoarele teme:

- Pornirea mașinii
- Programarea primei piese
- Testarea grafică a primei piese
- Configurarea sculelor
- Configurarea piesei de prelucrat
- Rularea primului program

1.2 Pornirea mașinii

Confirmarea întreruperii alimentării cu energie și deplasarea la punctele de referință



Pornirea și traversarea punctelor de referință pot varia în funcție de mașina unealtă. Consultați manualul mașinii.

- ▶ Porniți alimentarea electrică a dispozitivului de control și mașina. TNC pornește sistemul de operare. Acest proces poate dura câteva minute. Apoi TNC va afișa mesajul „Alimentarea cu energie întreruptă” în antetul de pe ecran

CE

- ▶ Apăsați tasta CE: TNC compilează programul PLC

I

- ▶ Porniți tensiunea de control: TNC verifică funcționarea circuitului de oprire de urgență și trece în modul de rulare de referință


I

- ▶ Traversați punctele de referință manual în secvența descrisă: Pentru fiecare axă apăsați butonul START. Dacă aveți dispozitive de codare liniară și pentru unghi absolute pe mașina dvs. nu mai este necesară o rulare de referință

TNC este acum gata de funcționare în modul **Operare manuală**.

Informații suplimentare despre această temă

- Traversarea marcajelor de referință: consultați "Pornirea", Pagină 384
- Modurile de operare: consultați "Programare", Pagină 69

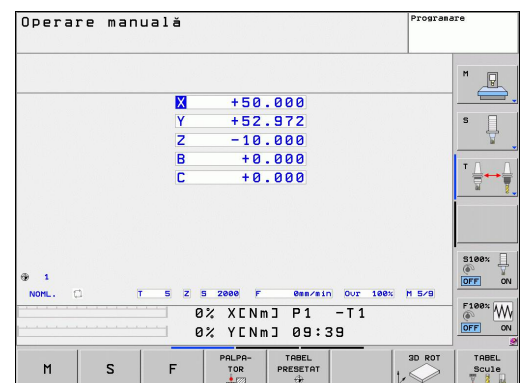

1.3 Programarea primei piese

Selectarea modului de operare corect

Puteți scrie programe numai în modul Programare:



- ▶ Apăsați tasta modului de operare Programare:
TNC comută la **modul Programare**

Informații suplimentare despre această temă

- Modurile de operare: consultați "Programare", Pagină 69

Cele mai importante taste TNC

Funcții pentru ghidarea conversațională	Tastă
Confirmare înregistrare și activare fereastră de dialog următoare	
Ignorați întrebarea din dialog	
Terminați imediat dialogul	
Abandonați dialogul, renunțați la înregistrări	
Taste soft pe ecran, cu ajutorul cărora selectați funcțiile adecvate stării active	

Informații suplimentare despre această temă


- Scrierea și editarea programelor: consultați "Editarea unui program", Pagină 93
- Prezentare generală a tastelor: consultați "Comenzile TNC", Pagină 2

1.3 Programarea primei piese

Crearea unui program nou/gestionarea fișierelor

PGM
MGT

- ▶ Apăsați tasta PGM MGT: TNC deschide gestionarul de fișiere. Gestionarul de fișiere al TNC este structurat foarte similar cu gestionarul de fișiere de pe un PC cu Windows Explorer. Gestionarul de fișiere vă permite manipularea datelor de pe hard disk-ul TNC
- ▶ Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta dosarul în care doriți să deschideți noul fișier
- ▶ Introduceți un nume de fișier cu extensia .I: TNC deschide apoi automat un program și solicită unitatea de măsură pentru noul program
- ▶ Pentru a selecta unitatea de măsură, apăsați tasta soft MM sau INCH: TNC lansează automat definirea piesei de prelucrat brute (consultați "Definirea unei piese de prelucrat brute", Pagină 47)

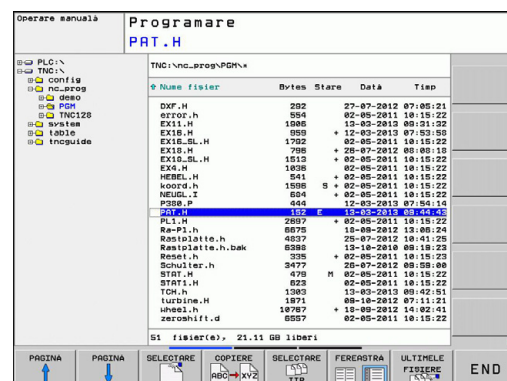

TNC generează automat primul și ultimul bloc al programului. Ulterior nu mai puteți modifica aceste blocuri.

Informații suplimentare despre această temă


- Gestionarea fișierelor: consultați "Lucrul cu gestionarul de fișiere", Pagină 101
- Crearea unui program nou: consultați "Deschiderea programelor și introducerea datelor", Pagină 89

Definirea unei piese de prelucrat brute

Imediat după ce ați creat un program nou, TNC deschide fereastra de dialog pentru introducerea definiției piesei de prelucrat brute. Definiți întotdeauna piesa de prelucrat brută sub forma unui cuboid, prin introducerea punctelor MIN și MAX, fiecare cu referire la punctul de referință selectat.

După ce ați creat un program nou, TNC inițiază automat definirea piesei de prelucrat brute și solicită datele necesare:

- ▶ **Axa broșei Z - Planul XY:** Introduceți axa broșei active. G17 este salvată ca setare implicită. Acceptați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: X minim:** Cea mai mică coordonată X a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. 0. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: Y minim:** Cea mai mică coordonată Y a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. 0. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: Z minim:** Cea mai mică coordonată Z a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. -40. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: X maxim:** Cea mai mare coordonată X a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. 100. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: Y maxim:** Cea mai mare coordonată Y a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. 100. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Definiție piesă de prelucrat brută: Z maxim:** Cea mai mare coordonată Z a piesei de prelucrat brute raportată la punctul de referință, de ex. 0. Confirmați cu tasta ENT. TNC încheie dialogul

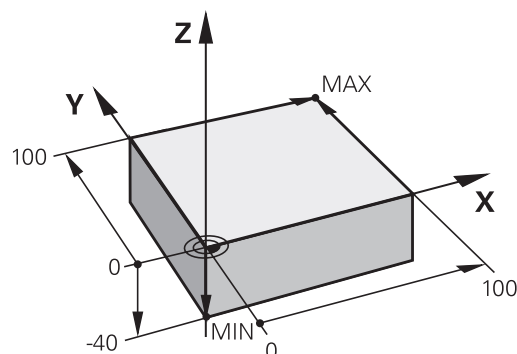

Exemplu de blocuri NC

```
%NEW G71 *
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *
N99999999 %NEW G71 *
```

Informații suplimentare despre această temă

- Definirea piesei de prelucrat brute: Pagină 90

Primii pași cu TNC 620

1.3 Programarea primei piese

Configurație program

Programele NC trebuie structurate consecvent în mod similar. Astfel se facilitează găsirea mai rapidă a locului, se accelerează programarea și se reduc erorile.

Configurație de program recomandată pentru prelucrarea simplă, convențională a contururilor

- 1 Apelați scula, definiți axa sculei
- 2 Retragera sculei
- 3 Prepoziționați scula în planul de prelucrare lângă punctul de pornire a conturului
- 4 Pe axa sculei, poziționați scula deasupra piesei de prelucrat sau prepoziționați imediat la adâncimea piesei de prelucrat. Dacă este necesar, porniți broșa/agentul de răcire
- 5 Aproximarea de contur
- 6 Prelucrarea conturului
- 7 Îndepărtarea de contur
- 8 Retragera sculei, terminarea programului

Informații suplimentare despre această temă

- Programarea contururilor: consultați "Mișcările sculei", Pagină 176

Configurație de program recomandată pentru programele cu cicluri simple

- 1 Apelați scula, definiți axa sculei
- 2 Retragera sculei
- 3 Definiți ciclul fix
- 4 Deplasați-vă la poziția de prelucrare
- 5 Apelați ciclul, porniți broșa/agentul de răcire
- 6 Retragera sculei, terminarea programului

Informații suplimentare despre această temă

- Programarea ciclurilor: Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri

Configurație pentru programele de prelucrare a contururilor

```
%BSPCONT G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z... *
N20 G31 X... Y... Z... *
N30 T5 G17 S5000 *
N40 G00 G40 G90 Z+250 *
N50 X... Y... *
N60 G01 Z+10 F3000 M13 *
N70 X... Y... RL F500 *
...
N160 G40 ... X... Y... F3000 M9 *
N170 G00 Z+250 M2 *
N99999999 BSPCONT G71 *
```

Configurația de program a ciclului


```
%BSBCYC G71 *
N10 G30 G71 X... Y... Z... *
N20 G31 X... Y... Z... *
N30 T5 G17 S5000 *
N40 G00 G40 G90 Z+250 *
N50 G200... *
N60 X... Y... *
N70 G79 M13 *
N80 G00 Z+250 M2 *
N99999999 BSBCYC G71 *
```

Programarea unui contur simplu

Conturul ilustrat în dreapta trebuie frezat o dată la o adâncime de 5 mm. Ați definit deja piesa de prelucrat brută. Dacă ați inițiat un dialog prin intermediul unei taste de funcție, introduceți toate datele solicitate de TNC în antetul ecranului.



- ▶ Apelați scula: Introduceți datele sculei. Confirmați fiecare dintre înregistrările dvs. cu tasta ENT. Nu uitați axa sculei
- ▶ Apăsati tasta L pentru a deschide un bloc de program pentru o deplasare liniară
- ▶ Apăsati tasta săgeată stânga pentru a comuta la intervalul de introducere pentru codurile G
- ▶ Apăsati tasta soft G0 dacă doriți să introduceți o deplasare de avans transversal rapid
- ▶ Retrageți scula: Apăsati tasta portocalie a axei Z pentru a ajunge în axa sculei și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. 250. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ Confirmați **Funcție auxiliară M?** cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus
- ▶ Apăsati tasta L pentru a deschide un bloc de program pentru o deplasare liniară
- ▶ Apăsati tasta săgeată stânga pentru a comuta la intervalul de introducere pentru codurile G
- ▶ Apăsati tasta soft G0 dacă doriți să introduceți o deplasare de avans transversal rapid
- ▶ Prepoziționați scula în planul de prelucrare: Apăsati tasta portocalie a axei X și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. -20
- ▶ Apăsati tasta portocalie a axei Y și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. -20. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ Confirmați **Funcție auxiliară M?** cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus

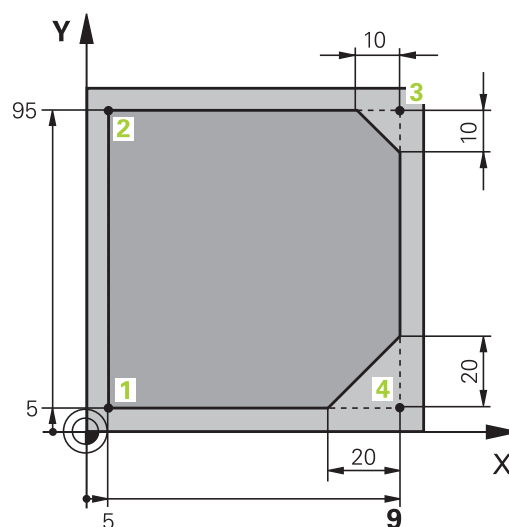

1.3 Programarea primei piese



- ▶ Deplasați scula la adâncimea piesei de prelucrat: Apăsați tasta portocalie a axei și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. -5. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ **Viteză de avans F=?** Introduceți viteza de avans pentru poziționare, de ex. 3000 mm/min, și confirmați cu tasta ENT
- ▶ **Funcție auxiliară M?** Porniți broșa și agentul de răcire, de ex. **M13**. Confirmați cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus



- ▶ Introduceți **26** pentru deplasarea la contur: Definiți **raza de rotunjire** a arcului de apropiere
- ▶ Prelucrați conturul și efectuați deplasarea la punctul de contur **2**: Trebuie să introduceți doar informațiile care se modifică. Cu alte cuvinte, introduceți doar coordonata Y 95 și salvați înregistrarea cu tasta END



- ▶ Deplasare la punctul de contur **3**: Introduceți coordonata X 95 și salvați înregistrarea cu tasta END
- ▶ Definire șanfren la punctul de contur **3**: Introduceți lățimea de 10 mm a șanfrenului și salvați cu tasta END
- ▶ Deplasare la punctul de contur **4**: Introduceți coordonata Y 5 și salvați înregistrarea cu tasta END
- ▶ Definire șanfren la punctul de contur **4**: Introduceți lățimea de 20 mm a șanfrenului și salvați cu tasta END
- ▶ Deplasare la punctul de contur **1**: Introduceți coordonata X 5 și salvați înregistrarea cu tasta END
- ▶ Introduceți **27** pentru îndepărtarea de contur: Definiți **raza de rotunjire** a arcului de îndepărtare
- ▶ Introduceți **0** pentru a retrage scula: Apăsați tasta portocalie a axei Z pentru a ajunge în axa sculei și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. 250. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ **FUNCȚIE AUXILIARĂ M? INTRODUCETI M2** pentru a termina programul și confirmați cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus

Informații suplimentare despre această temă

 
- **Exemplu complet cu blocuri NC:** consultați "Exemplu: Deplasări liniare și șanfrenări cu coordonate carteziane", Pagină 193
- Crearea unui program nou: consultați "Deschiderea programelor și introducerea datelor", Pagină 89
- Apropiere/Îndepărtare de contururi: consultați "Apropierea și depărtarea de un contur", Pagină 180
- Programare contururi: consultați "Prezentarea generală a funcțiilor de conturare", Pagină 184
- Compensarea razei sculei: consultați "Compensarea razei sculei", Pagină 172
- Funcțiile auxiliare (M): consultați "Funcții M pentru inspecția de rulare a programului, broșă și agent de răcire ", Pagină 305

Primii pași cu TNC 620



1.3 Programarea primei piese

Crearea unui program de ciclu

Găurile (cu adâncimea de 20 mm) ilustrate în figura din dreapta trebuie găurite cu un ciclu standard de găurire. Ați definit deja piesa de prelucrat brută.



- ▶ Apelați scula: Introduceți datele sculei. Confirmați fiecare dintre înregistrări cu tasta ENT. **NU UITAȚI AXA SCULEI**
- ▶ Apăsati tasta L pentru a deschide un bloc de program pentru o deplasare liniară
- ▶ Apăsati tasta săgeată stânga pentru a comuta la intervalul de introducere pentru codurile G
- ▶ Apăsati tasta soft G0 dacă doriți să introduceți o deplasare de avans transversal rapid
- ▶ Retrageți scula: Apăsati tasta portocalie a axei Z pentru a ajunge în axa sculei și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. 250. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ Confirmați **Funcție auxiliară M?** cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus
- ▶ Apelați meniul ciclului
- ▶ Afișați ciclurile de găurire
- ▶ Selectați ciclul de găurire standard 200: TNC deschide fereastra de dialog pentru definirea ciclului. Introduceți toți parametrii solicitați de TNC pas cu pas și confirmați fiecare înregistrare cu tasta ENT. În ecranul din dreapta, TNC afișează și o reprezentare grafică a respectivului parametru al ciclului
- ▶ Introduceți **0** pentru a efectua deplasarea la prima poziție de găurire: Introduceți **coordonatele** poziției de găurire, porniți agentul de răcire și broșa și apelați ciclul cu **M99**
- ▶ Introduceți **0** pentru a vă deplasa în alte poziții de găurire: Introduceți **coordonatele** pozițiilor specifice de găurire și apelați ciclul cu **M99**
- ▶ Introduceți **0** pentru a retrage scula: Apăsati tasta portocalie a axei Z pentru a ajunge în axa sculei și introduceți valoarea pentru poziția la care trebuie să efectuați apropierea, de ex. 250. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Confirmați **Comp. rază: RL/RR/fără comp.?** prin apăsarea tastei ENT: Nu activați compensarea razei
- ▶ **Funcție auxiliară M?** Introduceți **M2** pentru a termina programul și confirmați cu tasta END: TNC salvează blocul de poziționare introdus

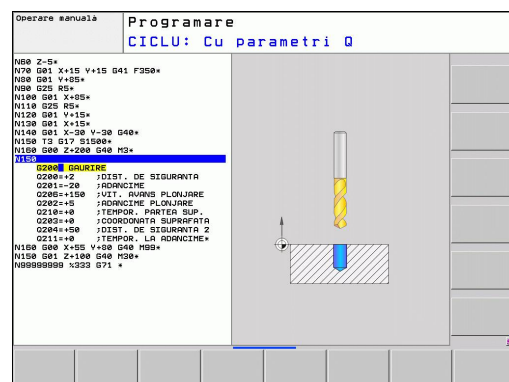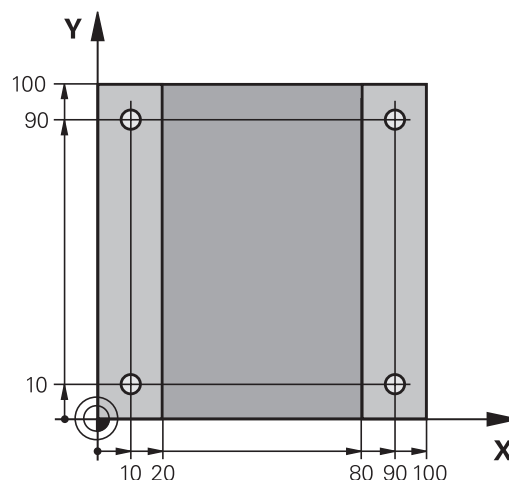

Exemplu de blocuri NC

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Definirea piesei brute de prelucrat
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T5 G17 S4500 *	Apelarea sculei
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retrageți scula
N50 G200 DRILLING	Definiți ciclul
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-20 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT BOTTOM	
N60 X+10 Y+10 M13 M99 *	Broșă și agent de răcire pornite, apelarea ciclului
N70 X+10 Y+90 M99 *	Apelarea ciclului
N80 X+90 Y+10 M99 *	Apelarea ciclului
N90 X+90 Y+90 M99 *	Apelarea ciclului
N100 G00 Z+250 M2 *	Retragerea sculei, terminarea programului
N99999999 %C200 G71 *	

Informații suplimentare despre această temă

- Crearea unui program nou: consultați "Deschiderea programelor și introducerea datelor", Pagină 89
- Programarea ciclurilor: Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri

Primii pași cu TNC 620

1.4 Testarea grafică a primei piese (opțiune software Funcții grafice avansate)

1.4 Testarea grafică a primei piese (opțiune software Funcții grafice avansate)

Selectarea modului de operare corect


Puteți testa programe numai în modul Rulare test:



- ▶ Apăsați tasta modului de operare **Rulare test**:
TNC comută în modul respectiv


Informații suplimentare despre această temă

- Modulurile de operare ale TNC: consultați "Moduri de operare", Pagină 69
- Testarea programelor: consultați "Rulare test", Pagină 461

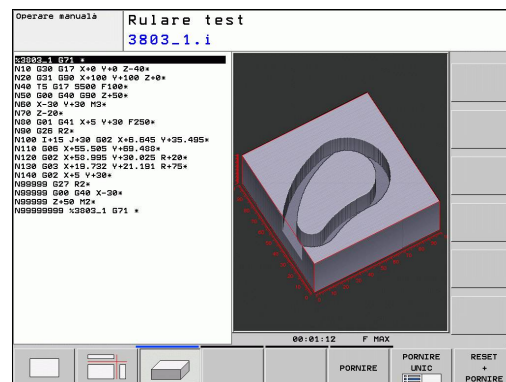

Selectarea tabelului de scule pentru rularea testului

 Trebuie să executați acest pas numai dacă nu ați activat un tabel al sculelor în modul Rulare test.



- ▶ Apăsați tasta PGM MGT: TNC deschide gestionarul de fișiere
- ▶ Apăsați tasta soft SELECTARE TIP: TNC afișează un meniu de taste soft pentru selectarea tipului de fișier care urmează a fi afișat
- ▶ Apăsați tasta soft AFIȘARE TOATE: TNC afișează toate fișierele salvate în fereastra din dreapta
- ▶ Deplasați cursorul luminos spre stânga, pe directoare
- ▶ Mutați evidențierea la directorul **TNC:**
- ▶ Deplasați cursorul luminos spre dreapta, pe fișiere
- ▶ Mutați evidențierea la fișierul TOOL.T (tabelul de scule activ) și încărcați-l cu tasta ENT: TOOL.T primește starea S și este, astfel, activ pentru rularea testului
- ▶ Apăsați tasta END: Părăsiți gestionarul de fișiere

Informații suplimentare despre această temă

- Gestionarea sculelor: consultați "Introducerea datelor sculei în tabel", Pagină 152
- Testarea programelor: consultați "Rulare test", Pagină 461

Selectarea programului pe care doriți să-l testați



- ▶ Apăsați tasta PGM MGT: TNC deschide gestionarul de fișiere



- ▶ Apăsați tasta soft ULTIMELE FIȘIERE: TNC deschide o fereastră contextuală cu cele mai recente fișiere selectate
- ▶ Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta programul pe care doriți să îl testați. Încărcați-l cu tasta ENT

 
Informații suplimentare despre această temă

- Selectarea unui program: consultați "Lucrul cu gestionarul de fișiere", Pagină 101

Selectarea configurației ecranului și a vizualizării



- ▶ Apăsați tasta pentru selectarea configurației ecranului. TNC afișează toate alternativele disponibile în rândul de taste soft




- ▶ Apăsați tasta soft PROGRAM + GRAFICE: TNC afișează programul în jumătatea stângă a ecranului; în jumătatea dreaptă afișează piesa de prelucrat brută
- ▶ Selectați vizualizarea dorită prin intermediul tastei soft



- ▶ Vizualizare plan



 - ▶ Proiecție în trei planuri



- ▶ Vizualizare 3-D

 
Informații suplimentare despre această temă

- Funcțiile grafice: consultați "Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)", Pagină 450
- Efectuarea unei rulări de test: consultați "Rulare test", Pagină 461


Primii pași cu TNC 620

1.4 Testarea grafică a primei piese (opțiune software Funcții grafice avansate)

Pornirea rulării de test



 - ▶ Apăsați tasta soft RESETARE + START: TNC simulează programul activ până la o întrerupere programată sau până la terminarea programului
- ▶ În timp ce rulează simularea, puteți utiliza tastele soft pentru a schimba vizualizările



- ▶ Apăsați tasta soft OPRIRE: TNC întrerupe rularea testului



- ▶ Apăsați tasta soft START: TNC reia rularea testului după o întrerupere

Informații suplimentare despre această temă

- Efectuarea unei rulări de test: consultați "Rulare test", Pagină 461
- Funcțiile grafice: consultați "Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)", Pagină 450
- Reglarea vitezei de testare: consultați "Viteza Setarea rulărilor de test", Pagină 451

1.5 Configurarea sculelor

Selectarea modului de operare corect


Scule se configurează în modul **Operare manuală**:



- ▶ Apăsați tasta modului de operare **Operare manuală**: TNC comută în modul respectiv

Informații suplimentare despre această temă

- Modurile de operare ale TNC: consultați "Moduri de operare", Pagină 69

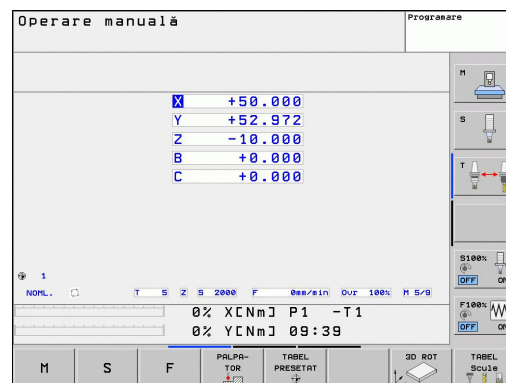

Pregătirea și măsurarea sculelor

- ▶ Prindeți sculele necesare în mandrinele lor
- ▶ La măsurarea cu un prestabilizator de sculă extern: Măsurați sculele, notați lungimea și raza sau transferați-le direct la mașină printr-un program de transfer
- ▶ La măsurarea pe mașină: Plasați sculele în schimbătorul de scule Pagină 59

Primii pași cu TNC 620

1.5 Configurarea sculelor

Tabelul de scule TOOL.T

În tabelul de scule TOOL.T (salvat permanent în **TNC:\TABLE**), salvați datele sculelor, precum lungimea și raza, dar și alte informații specifice sculelor, de care TNC are nevoie pentru a-și executa funcțiile.

Pentru a introduce datele sculelor în tabelul de scule TOOL.T, efectuați următorii pași:



- ▶ Afișați tabelul de scule
- ▶ Editați tabelul de scule: Setati tasta soft EDITARE pe POR/NIT
- ▶ Folosind tastele cu săgeată în sus sau în jos, puteți selecta numărul sculei pe care doriți să îl editați
- ▶ Folosind tastele cu săgeată la dreapta sau la stânga, puteți selecta datele sculei pe care doriți să le editați
- ▶ Pentru a părăsi tabelul de scule, apăsați tasta END

Editare tabel de scule						Rulare test	
TNC:\table\tool.t							
T	NAME	L	R	R2			
0	NULLWERKZEUG	0	0	0			
1	D2	30	1	0			
2	D4	40	2	0			
3	D6	50	3	0			
4	D8	60	4	0			
5	D10	60	5	0			
6	D12	60	6	0			
7	D14	70	7	0			
8	D16	80	8	0			
9	D18	90	9	0			
10	D20	90	10	0			
11	D22	90	11	0			
12	D24	90	12	0			
13	D26	90	13	0			
14	D28	100	14	0			
15	D30	100	15	0			
16	D32	100	16	0			
17	D34	100	17	0			
18	D36	100	18	0			
19	D38	100	19	0			
20	D40	100	20	0			
21	D42	100	21	0			
22	D44	120	22	0			

Informații suplimentare despre această temă

- Modurile de operare ale TNC: consultați "Moduri de operare", Pagină 69
- Lucrul cu tabelul de scule: consultați "Introducerea datelor sculei în tabel", Pagină 152

Tabelul de buzunare TOOL_P.TCH



 
Funcția tabelului de buzunare depinde de mașină.
Consultați manualul mașinii.

În tabelul de buzunare TOOL_P.TCH (salvat permanent în TNC: \TABLE\) specificați ce scule conține magazia dvs. de scule.

Pentru a introduce datele în tabelul de buzunare TOOL_P.TCH, efectuați următorii pași:



- Afișați tabelul de scule



- Afișați tabelul de buzunare
- Editați tabelul de buzunare: Setati tasta soft EDITARE pe PORNIT
- Cu tastele cu săgeată în sus sau în jos puteți selecta numărul buzunarului pe care doriți să îl editați
- Folosind tastele cu săgeată la dreapta sau la stânga, puteți selecta datele pe care doriți să le editați
- Pentru a părăsi tabelul de buzunare, apăsați tasta END

Editare tabel buzunare

Rulare test

P	T	NAME	RSV	ST	F	L	DOC	M
0.0	1	D10						
1.1	1	D2						Too
1.2	2	D4						Too
1.3	3	D8						Too
1.4	4	D8						Too
1.5	5	D10	R					
1.6	6	D12						
1.7	7	D14						
1.8	8	D16						
1.9	9	D18						
1.10	10	D20						
1.11	11	D22						
1.12	12	D24						
1.13	13	D26						
1.14	14	D28						
1.15	15	D30						
1.16	16	D32						
1.17	17	D34						
1.18	18	D36						
1.19	19	D38						
1.20	20	D40						
1.21	21	D42						
1.22	22	D44						

Min 1 - Max 9999

INCEPUT SFARSIT PAGINA PAGINA EDITARE PORNIT EDITARE PORNIT TABEL Scule END

Informații suplimentare despre această temă

- Modulile de operare ale TNC: consultați "Moduri de operare", Pagină 69
- Lucrul cu tabelul de buzunare: consultați "Tabelul de buzunare pentru schimbătorul sculei", Pagină 161

Primii pași cu TNC 620

1.6 Configurarea piesei de prelucrat

1.6 Configurarea piesei de prelucrat

Selectarea modului de operare corect

Piese de prelucrat se configurează în modul **Operare manuală** sau **Roată de mână electronică**



- Apăsați tasta modului de operare **Operare manuală**: TNC comută în modul respectiv

Informații suplimentare despre această temă

- Modul Operare manuală: consultați "Mutarea axelor mașinii",
Pagină 387

Fixarea piesei de prelucrat

Montați piesa de prelucrat cu un element de fixare pe masa mașinii. Dacă dețineți un palpator 3-D pe mașina dvs., nu mai trebuie să prindeți piesa de prelucrat paralel cu axele.

Dacă nu dețineți un palpator 3-D pe mașina dvs., trebuie să aliniați piesa de prelucrat astfel încât să fie fixată cu muchiile paralel față de axele mașinii.

Alinierea piesei de prelucrat cu palpatorul 3D (opțiune software: Funcție palpator)

- Introduceți palpatorul 3-D: În modul de operare Introducere manuală de date (MDI), rulați un bloc **TOOL CALL** care conține axa sculei și reveniți apoi la modul **Operare manuală** (în modul MDI puteți rula un bloc NC individual independent de celelalte)



- Selectați funcțiile de palpate: TNC afișează funcțiile disponibile în rândul de taste soft
- Măsurați rotația de bază: TNC afișează meniul pentru rotații de bază. Pentru a identifica rotația de bază, palpați două puncte pe o suprafață plană a piesei de prelucrat
- Utilizați tastele de direcționare a axelor pentru a prepoziționa palpatorul într-o poziție aproape de primul punct de contact
- Selectați direcția de palpate prin intermediul tastei soft
- Apăsăți NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- Utilizați tastele de direcționare a axelor pentru a prepoziționa palpatorul într-o poziție aproape de al doilea punct de contact
- Apăsăți pe NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- Apoi, TNC afișează rotația de bază măsurată
- Apăsăți tasta soft SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ pentru a selecta valoarea afișată ca rotație activă. Apăsăți tasta soft END pentru a ieși din meniu

Informații suplimentare despre această temă

 
- Modul de operare MDI: consultați "Programarea și executarea de operații simple de prelucrare", Pagină 444
- Alinierea piesei de prelucrat: consultați "Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)", Pagină 424

Primii pași cu TNC 620


1.6 Configurarea piesei de prelucrat

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software: Funcție palpator)

- ▶ Introduceți palpatorul 3-D: În modul MDI, rulați un bloc **TOOL CALL** care conține axa sculei și reveniți apoi în modul **Operare manuală**



- ▶ Selectați funcțiile de palpate: TNC afișează funcțiile disponibile în rândul de taste soft
- ▶ Setați originea la un colț al piesei de prelucrat, de exemplu
- ▶ Poziționați palpatorul lângă primul punct de palpate de pe prima muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Selectați direcția de palpate prin intermediul tastei soft
- ▶ Apăsați pe NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- ▶ Utilizați tastele de direcționare a axelor pentru a prepoziționa palpatorul într-o poziție aproape de al doilea punct de contact de pe prima muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Apăsați pe NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- ▶ Utilizați tastele de direcționare a axelor pentru a prepoziționa palpatorul într-o poziție aproape de primul punct de contact de pe a doua muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Selectați direcția de palpate prin intermediul tastei soft
- ▶ Apăsați pe NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- ▶ Utilizați tastele de direcționare a axelor pentru a prepoziționa palpatorul într-o poziție aproape de al doilea punct de contact de pe a doua muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Apăsați pe NC start: Palpatorul se deplasează în direcția definită până când face contact cu piesa de prelucrat, apoi revine automat la punctul de pornire
- ▶ TNC afișează coordonatele punctului de colț măsurat
- ▶ Setați la 0: Apăsați tasta soft **SELECTARE ORIGINE**
- ▶ Apăsați tasta soft **END** pentru a închide meniul

 

Informații suplimentare despre această temă

- Setarea originii: consultați "Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)", Pagină 427

1.7 Rularea primului program

Selectarea modului de operare corect


Puteți rula programele fie în modul Bloc unic, fie în modul Secvență integrală:



- ▶ Apăsați tasta modului de operare: TNC trece în modul **Rulare program, Bloc unic** și TNC execută apoi programul bloc cu bloc. Trebuie să confirmați fiecare bloc cu tasta NC start



- ▶ Apăsați tasta modului de operare **Rulare program, Secvență completă**: TNC comută la modul respectiv și rulează programul după pornirea NC până la o întrerupere de program sau până la terminarea programului

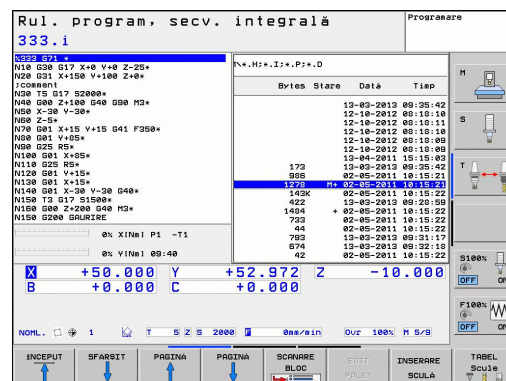

Informații suplimentare despre această temă

- Modulurile de operare ale TNC: consultați "Moduri de operare", Pagină 69
- Rularea programelor: consultați "Rularea programului", Pagină 464

Selectarea programului pe care doriți să-l rulați



- ▶ Apăsați tasta PGM MGT: TNC deschide gestionarul de fișiere
- ▶ Apăsați tasta soft ULTIMELE FIȘIERE: TNC deschide o fereastră contextuală cu cele mai recente fișiere selectate
- ▶ Dacă doriți, utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta programul pe care doriți să îl rulați. Încărcați-l cu tasta ENT

Informații suplimentare despre această temă

- Gestionarea fișierelor: consultați "Lucrul cu gestionarul de fișiere", Pagină 101

Pornirea programului



- ▶ Apăsați tasta NC start: TNC rulează programul activ

Informații suplimentare despre această temă

- Rularea programelor: consultați "Rularea programului", Pagină 464

2

Introduzione

2.1 TNC 620

2.1 TNC 620

Sistemele de control HEIDENHAIN TNC sunt sisteme de control de conturare pentru ateliere, care vă permit să programați operații de prelucrare convenționale chiar pe mașină, într-un limbaj de programare conversațional, ușor de utilizat. Acestea sunt concepute pentru mașini de frezare și găurire, precum și pentru centre de prelucrare cu maxim 5 axe. Puteți modifica și poziția unghiulară a broșei din sistemul de control al programului.

Tastatura și configurația ecranului sunt aranjate clar, astfel încât funcțiile sunt rapid și ușor de utilizat.



Programarea: formatele conversaționale HEIDENHAIN și ISO

Formatul de programare conversațională HEIDENHAIN este o metodă foarte simplă de scriere a programelor. Imaginile interactive ilustrează pașii individuali de prelucrare pentru programarea conturului. Dacă un desen de producție nu este dimensionat pentru NC, caracteristica de programare a conturului liber FK efectuează automat calculele necesare. Prelucrarea piesei poate fi simulată grafic în timpul sau după prelucrarea efectivă.

De asemenea, este posibil să programați TNC în format ISO sau în mod DNC.

Puteți introduce și testa un program în timp ce sistemul de control rulează un alt program.

Compatibilitate

Este posibil ca programele de prelucrare create pe dispozitivele de control de conturare HEIDENHAIN (începând cu TNC 150 B) să nu ruleze întotdeauna pe TNC 620. Dacă blocurile NC conțin elemente nevalide, TNC le va marca drept blocuri ERROR când este deschis fișierul.



consultați "Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530", Pagină 522. De asemenea, rețineți descrierea detaliată a diferențelor dintre iTNC 530 și TNC 620

2.2 Unitatea de afișare vizuală și panoul de operare

Ecran de afișare

TNC este disponibil fie ca versiune compactă, fie cu unitate de afișare și panou de operare separate. Ambele variante TNC sunt prevăzute cu un afișaj color cu ecran plat TFT de 15 inch.

1 Antet

Când TNC este pornit, modulele de operare selectate sunt afișate în antetul ecranului: modul de prelucrare în stânga și modul de programare în dreapta. Modul de operare activ momentan este afișat în caseta mai mare, unde sunt afișate și casetele de dialog și mesajele TNC (excepție în cazul în care TNC afișează numai grafică).

2 Taste soft

În partea de jos, TNC indică funcții suplimentare pe un rând de taste soft. Puteți selecta aceste funcții apăsând tastele de sub ele. Liniile de deasupra rândului de taste soft indică numărul de rânduri de taste soft care poate fi apelat cu tastele cu săgeți negre din dreapta și stânga. Este evidențiată bara care reprezintă rândul de taste soft active

3 Taste de selectare a tastelor soft

4 Comutarea între rândurile de taste soft



5 Setează configurația ecranului

6 Tastă de deplasare pentru comutarea între modulele de prelucrare și de programare

7 Tastele de selectare a tastelor soft pentru producătorii de mașini unelte

8 Comutarea rândurilor de taste soft pentru producătorii de mașini unelte

9 Conexiune USB

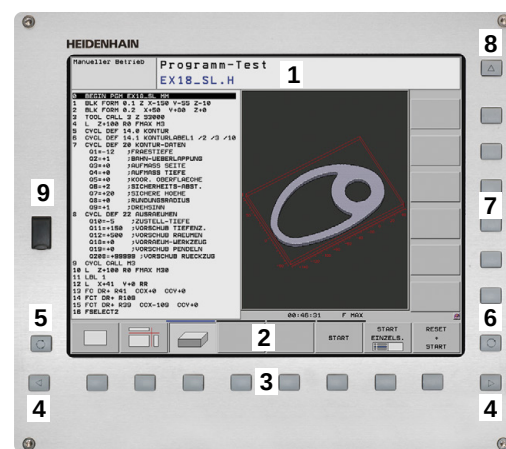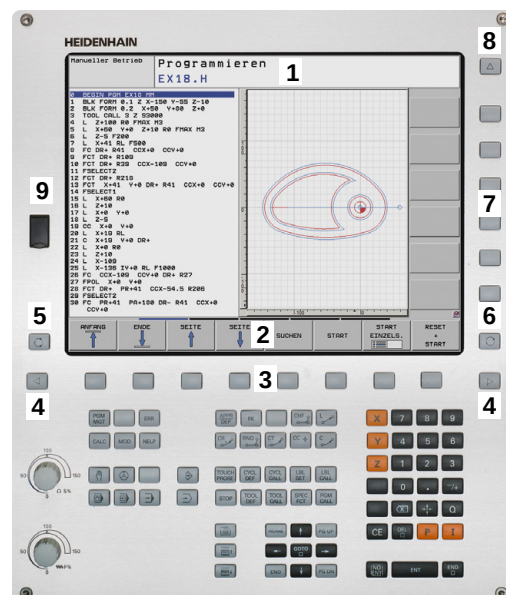

2.2 Unitatea de afișare vizuală și panoul de operare

Setarea configurației ecranului

Puteți alege singur configurația ecranului: De exemplu, în modul de operare Programare, puteți seta TNC să afișeze blocurile de program în fereastra din stânga, în timp ce în fereastra din dreapta să fie afișate grafică de programare. Puteți afișa structura programului în fereastra din dreapta sau puteți afișa numai blocurile de program într-o singură fereastră mare. Ferestrele de ecran disponibile depind de modul de operare selectat.

Pentru a schimba configurația ecranului:



- ▶ Apăsați pe tasta de configurare a ecranului: Rândul cu taste soft afișează opțiunile de configurare disponibile; consultați „Moduri de operare”, pagina 62



- ▶ Selectați configurația de ecran dorită

Panou de control



TNC 620 este livrat cu o tastatură încorporată. Ca alternativă, TNC 620 este, de asemenea, disponibil cu o unitate de afișare separată și un panou de operare cu tastatură alfabetică.

- 1 Tastatură alfabetică pentru introducerea textelor și numelor de fișiere și pentru programare ISO.
- 2 ■ Gestionar de fișiere
■ Calculator
■ Funcție MOD
■ Funcție HELP
- 3 Moduri de programare
- 4 Moduri de operare a mașinii
- 5 Inițierea dialogurilor de programare
- 6 Tastele de navigare și comanda de salt GOTO
- 7 Introducere numerică și selectare axă
- 8 Panou tactil
- 9 Tastele funcționale ale mouse-ului
- 10 Panou de operare al mașinii (consultați manualul mașinii)

Funcțiile tastelor individuale sunt descrise pe interiorul capacului frontal.



Unii producători de mașini nu utilizează panoul de operare standard de la HEIDENHAIN. Consultați manualul mașinii.
Butoanele panoului mașinii, de ex. NC START sau NC STOP, sunt descrise în manualul mașinii uneltă.

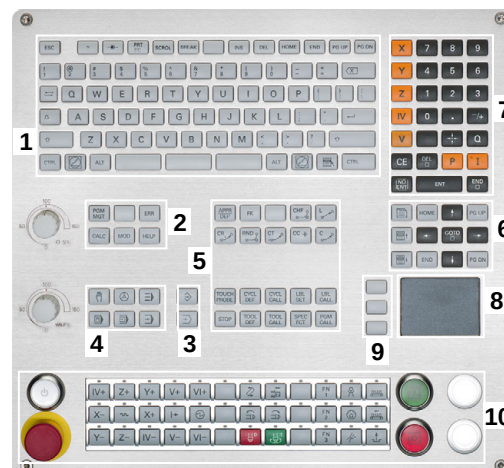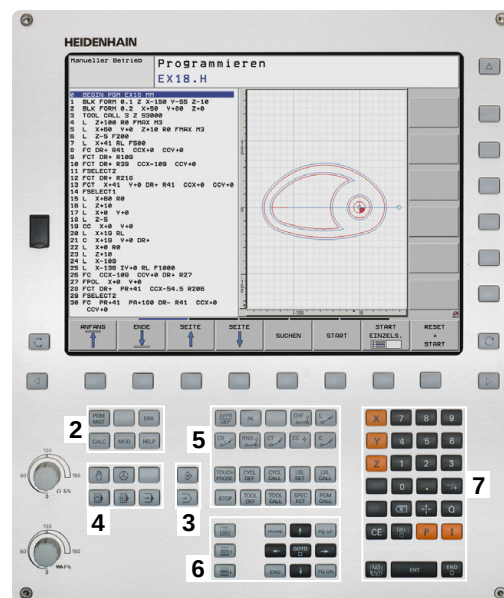

2.3 Moduri de operare


Operarea manuală și Roata de mână electronică

Modul Operare manuală este necesar pentru setarea mașinii unelte. În acest mod de operare, puteți poziționa axele mașinii manual sau prin incrementări, puteți seta origini și puteți înclina planul de lucru.

Modul de operare Roată de mână electronică vă permite să deplasați manual axele mașinii cu roata de mână electronică HR.

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului (selectați conform descrierii anterioare)

Fereastră	Tastă soft
Poziții	POZITIE
Stânga: poziții, dreapta: afișare stare	STARE + POZITIE

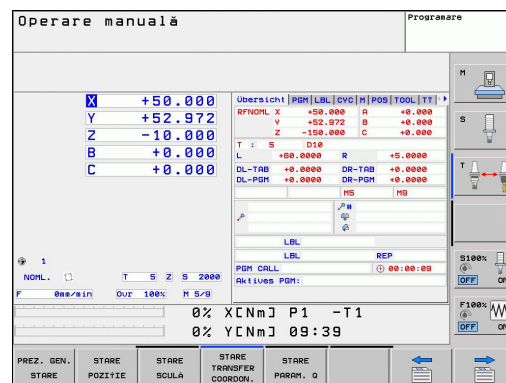


Poziționarea cu Introducere manuală de date

Acest mod de operare este utilizat pentru programarea mișcărilor de avans transversal simple, cum ar fi frezarea plană sau prepoziționarea.

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului

Fereastră	Tastă soft
Program	PGM
Stânga: blocuri de program, dreapta: afișare stare	STARE + PROGRAM

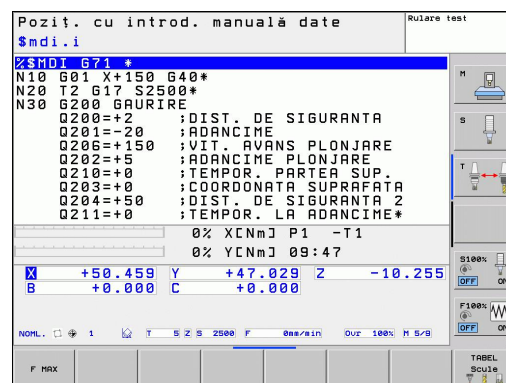


Programare

În acest mod de operare puteți scrie programele piesei. Programarea liberă FK, numeroasele cicluri și funcțiile de parametru Q vă ajută la programare și adaugă informațiile necesare. Dacă doriți, puteți să afișați traseele de avans transversal programate în grafica de programare.

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului

Fereastră	Tastă soft
Program	PGM
Stânga: program, dreapta: structura programului	SECTIUNI + PROGRAM
Stânga: program; dreapta: grafică de programare	GRAFICE + PROGRAM

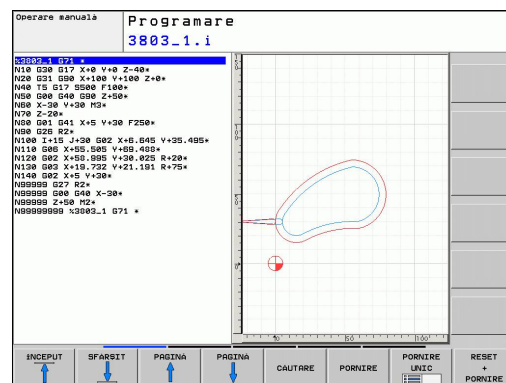


2.3 Moduri de operare

Rulare test

În modul de operare Rulare test, TNC verifică programele și secțiunile de program de erori, precum incompatibilitățile geometrice, datele lipsă sau incorecte în program sau încălcările spațiului de lucru. Această simulare este susținută grafic în diferite moduri de afișare. (Opțiune software **Funcții grafice avansate**)

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului: consultați "Rulare program, Secvență completă și Rulare program, Bloc unic", Pagină 70.

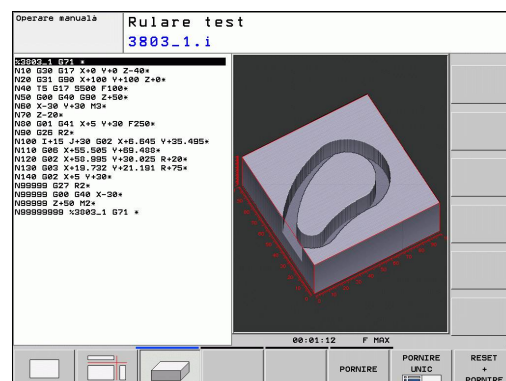

Rulare program, Secvență completă și Rulare program, Bloc unic

În modul de operare Rulare program, Secvență completă, TNC execută în mod continuu un program de piesă până la sfârșit sau până la oprirea programului. Puteți continua rularea programului după o întrerupere.


În modul de operare Rulare program, Bloc unic, trebuie să porniți fiecare bloc separat, apăsând butonul START al mașinii.

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului

Fereastră	Tastă soft
Program	PGM
Stânga: program; dreapta: structura programului	SECTIUNI + PROGRAM
Stânga: program, dreapta: stare	STARE + PROGRAM
Stânga: program; dreapta: grafică (opțiunea software Funcții grafice avansate)	GRAFICE + PROGRAM
Grafică (opțiunea software Funcții grafice avansate)	GRAFICE

Tastele soft pentru selectarea configurației ecranului pentru tabelele de mese mobile (opțiunea software Gestionarea mesei mobile)

Fereastră	Tastă soft
Tabel de mese mobile	PALET
Stânga: program; dreapta: tabel de mese mobile	GRAFICE + PALET
Stânga: tabel de mese mobile, dreapta: stare	PALET + STARE

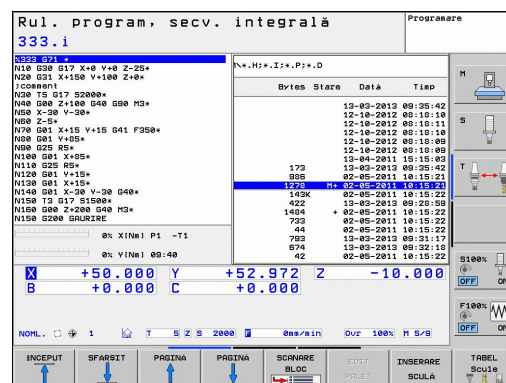

2.4 Afișajele de stare

Afișajul de stare „general”

Afișarea stării în partea inferioară a ecranului vă informează asupra stării curente a mașinii unelte. Este afișată automat în următoarele moduri de operare:


- Rulare program, Bloc unic și Rulare program, Secvență completă, cu excepția cazului în care configurația ecranului este setată să afișeze numai grafice și
- Poziționare cu Introducerea manuală a datelor (MDI).

În modurile de operare Manual și Roată de mână electronică afișarea stării apare în fereastra mare.

Informații în afișajul stării

Pictogramă Semnificație

ACTL.	Afișarea poziției: Modul de coordonate actuale, nominale sau distanța care trebuie acoperită
XYZ	Axele mașinii; TNC afișează axele auxiliare cu litere mici. Ordinea și numărul axelor afișate sunt determinate de producătorul mașinii unelte. Consultați manualul mașinii pentru mai multe informații
	Număr presetări active din tabelul de presetări. Dacă originea a fost setată manual, TNC afișează textul MAN în spatele simbolului
F S M	Viteza de avans afișată în țoli corespunde unei zecimi din valoarea efectivă. Viteza broșei S, viteza de avans F și funcțiile M active
	Axa este fixată
	Axa poate fi deplasată cu roata de mână
	Axele se deplasează cu o rotație de bază
	Axele se deplasează într-un plan de lucru înclinat
TC PM	Funcția M128 sau FUNCȚIE TCPM este activă
	Niciun program activ

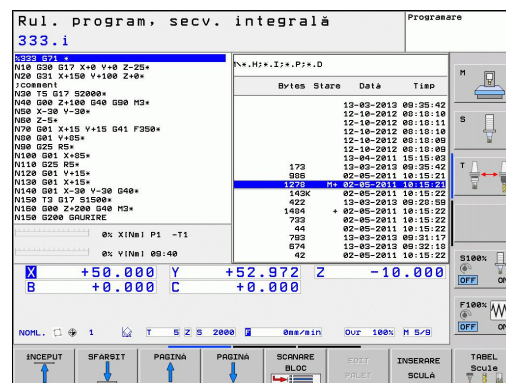

2.4 Afișajele de stare

Pictogramă Semnificație



Rularea programului a început



Rularea programului este oprită



Rularea programului este anulată

Afișajele de stare suplimentare

Afișările suplimentare de stare conțin informații detaliate despre rularea programului. Acestea pot fi apelate în toate modurile de operare, cu excepția modului de operare Programare și editare.

Pentru a porni afișarea suplimentară de stare:



 
- ▶ Apelați rândul de taste soft pentru configurația ecranului
- ▶ Selectați configurația de ecran cu afișaje de stare suplimentare: În jumătatea din dreapta a ecranului, TNC afișează formularul de stare **PREZENTARE GENERALĂ**



Pentru a selecta o afișare suplimentară de stare:



- ▶ Comutați rândurile de taste soft până când apare tasta soft STATUS



- ▶ Selectați afișarea suplimentară a stării direct cu tasta soft, de ex. pozițiile și coordonatele, sau



- ▶ utilizați tastele soft de comutare pentru a selecta vizualizarea dorită

Afișările de stări disponibile descrise mai jos pot fi selectate fie direct cu tasta soft, fie cu tastele soft de comutare.



Vă rugăm să rețineți că o parte din informațiile despre stare descrise mai jos nu sunt disponibile decât dacă opțiunea software asociată este activată pe TNC.



Prezentare generală

După pornire, TNC afișează formularul de stare **Prezentare generală**, dacă ați selectat configurația de ecran PROGRAM +STARE (sau POZIȚIE + STARE). Prezentarea generală conține un rezumat ale celor mai importante informații despre stare, pe care îl puteți găsi și în numeroasele formulare detaliate.

Tastă soft	Semnificație
	Afișarea poziției
	Informații sculă
	Funcții M active
	Transformări active de coordonate
	Subprogram activ
	Repetare secțiune program activ
	Program apelat cu PGM CALL
	Timp prelucrare actual
	Numele programului principal activ

Informații generale despre program (fila PGM)


Tastă soft	Semnificație
Nu este posibilă selectarea directă	Numele programului principal activ
	Centru cerc CC (pol)
	Contor temporizator
	Timpul de prelucrare când programul a fost simulat integral în modul de operare Rulare test
	Timp prelucrare actual în procente
	Ora curentă
	Programe active

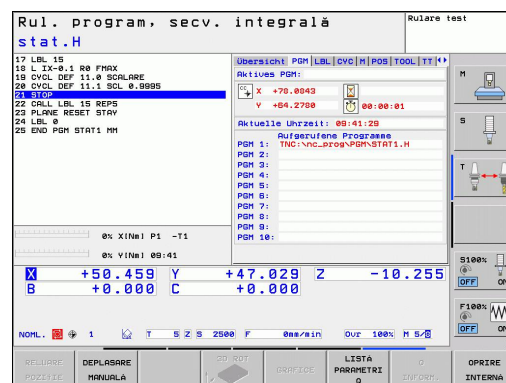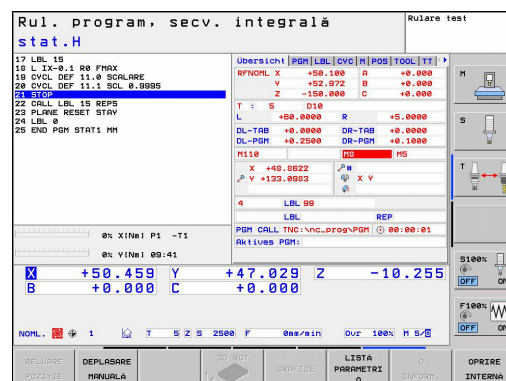

2.4 Afișajele de stare


Repetare secțiune program/Subprograme (fila LBL)

Tastă soft	Semnificație
Nu este posibilă selectarea directă	Repetări de secțiuni de program activ cu număr bloc, număr de etichetă și număr de repetări programate/repetări ce trebuie rulate
	Numere de subprogram activ cu numărul blocului în care a fost apelat subprogramul și numărul de etichetă apelat

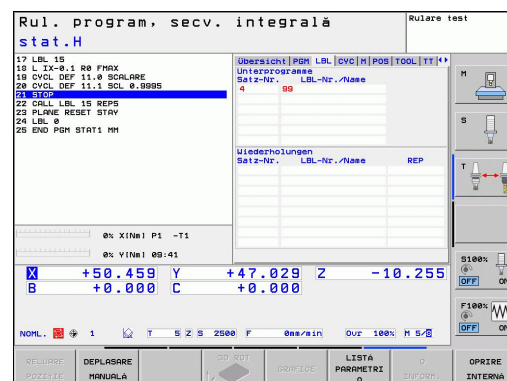


Informații despre ciclurile standard (fila CYC)


Tastă soft	Semnificație
Nu este posibilă selectarea directă	Ciclu de prelucrare activ
	Valori active ale ciclului 32 Toleranță

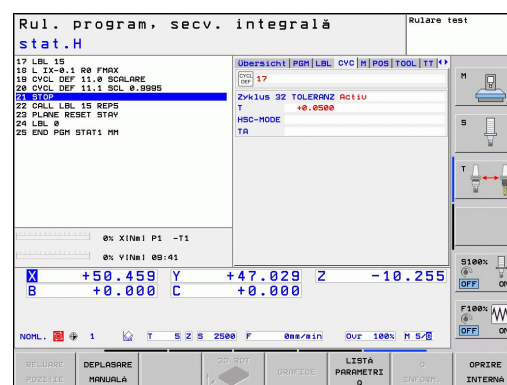

Tastă soft	Semnificație
Nu este posibilă selectarea directă	Listă a funcțiilor M active cu semnificație fixă
	Listă a funcțiilor active M care sunt adaptate de producătorul mașinii

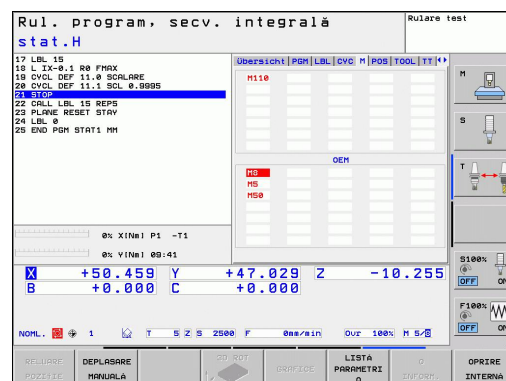


Tastă soft	Semnificație
STARE POZIȚIE	Tip afișaj poziție, ex. poziție efectivă
	Unghi înclinat al planului de lucru
	Unghiul unei rotații de bază
	Cinematica activă

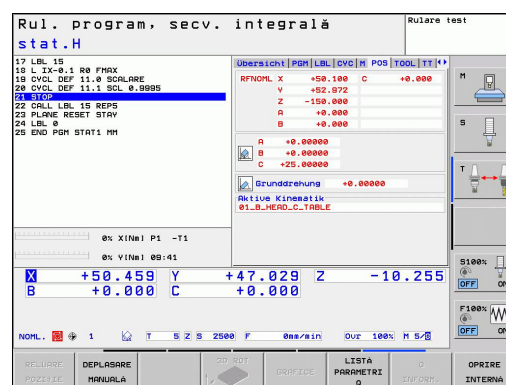

2.4 Afișajele de stare

Informații despre scule (fila TOOL)

Tastă soft	Semnificație
	Indexul sculei active: ■ T: Număr și nume sculă ■ RT: Număr și nume sculă de rezervă
	Axă sculă
	Lungime și raze sculă
	Supradimensionări (valori delta) din tabelul de scule (TAB) și TOOL CALL (PGM)
	Durată de viață a sculei, durată de viață maximă a sculei (TIME 1) și durată de viață maximă a sculei pentru TOOL CALL (TIME 2)
	Afișarea sculei programate și a sculei de rezervă

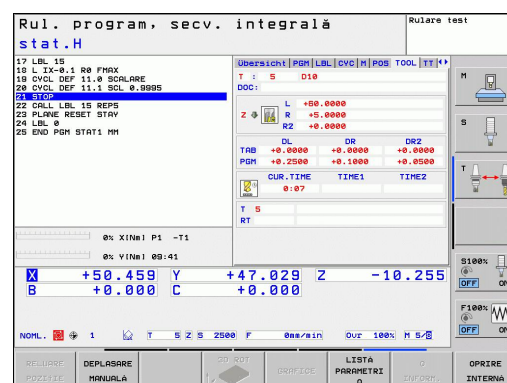


Măsurare sculă (fila TT)



TNC afișează numai fila TT dacă funcția este activă pe mașina dvs.

Tastă soft	Semnificație
Nu este posibilă selectarea directă	Numărul sculei de măsurat
	Afișați dacă raza sculei sau lungimea sculei va fi măsurată
	Valori MIN și MAX ale muchiilor așchietoare individuale și rezultatul măsurării sculei rotative (DYN = măsurare dinamică)
	Număr muchie așchietoare cu valoarea măsurată corespunzătoare. Dacă valoarea măsurată este urmată de un asterisc, toleranța admisă în tabelul de scule a fost depășită

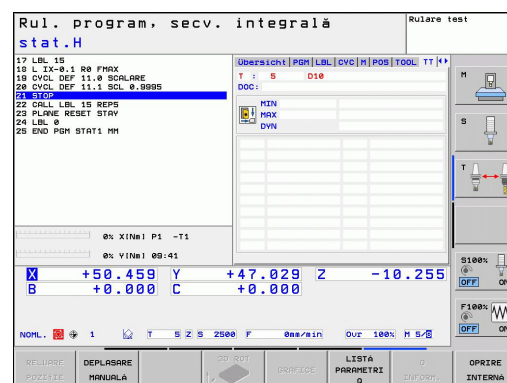



Transformări coordonate (fila TRANS)

Tastă soft	Semnificație
STARE TRANSFER COORDON.	Nume tabel de origine activă
	Numărul originii active (#), comentariul din linia activă a numărului originii active (DOC) din ciclul G53
	Decalajul originii active (Ciclul G54); TNC afișează o decalare de origine activă în maxim 8 axe
	Axele oglindite (Ciclul G28)
	Rotație de bază activă
	Unghiul de rotație activ (Ciclul G73)
	Factorul/factorii de scalare activi (Ciclurile G72); TNC afișează un factor de scalare activ în maxim 6 axe
	Origine de scalare

Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri, "Cicluri de transformări ale coordonatelor."

Afișarea parametrilor Q (fila QPARA)

Tastă soft	Semnificație
STARE PARAM. Q	Afișați valorile curente ale parametrilor Q definiți
	Afișați șirurile de caractere ale parametrilor de tip șir definiți

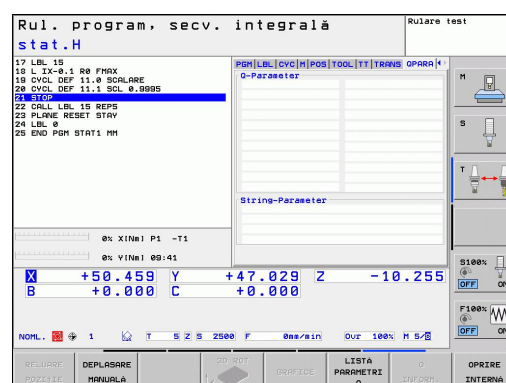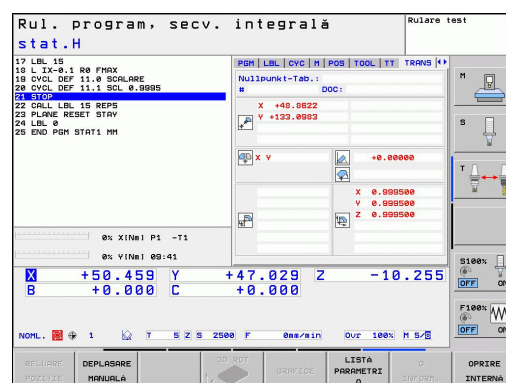

2.5 Gestionarul de ferestre



Producătorul mașinii unelte determină funcțiile și comportamentul gestionarului de ferestre. Consultați manualul mașinii.

TNC este echipat cu gestionarul de ferestre Xfce. Xfce este o aplicație standard pentru sistemele de operare UNIX și este folosită pentru gestionarea interfețelor utilizator grafice. Sunt posibile următoarele funcții:

- Afișarea unei bare de activități pentru comutarea între diferite aplicații (interfețe utilizator).
- Gestionarea unui desktop suplimentar pe care pot rula aplicații speciale oferite de producătorul mașinii unelte.
- Controlează diferențele dintre aplicațiile software NC și cele ale producătorului mașinii unelte.
- Poate fi schimbată mărimea și poziția ferestrelor contextuale. Este de asemenea posibilă închiderea, minimizarea și restaurarea ferestrelor contextuale.



TNC indică o stea în colțul din stânga sus al ecranului dacă o aplicație a gestionarului de ferestre sau gestionarul de ferestre în sine a cauzat o eroare. În acest caz, comutați la gestionarul de ferestre și corectați problema. Dacă este necesar, consultați manualul aparatului.

Bara de sarcini


În bara de sarcini, puteți alege spații de lucru diferite prin clic pe mouse. TNC oferă următoarele spații de lucru:

- Spațiu de lucru 1: Mod de operare activ
- Spațiu de lucru 2: Mod activ de programare
- Spațiu de lucru 3: Aplicațiile producătorului (disponibile opțional)

În bara de sarcini puteți selecta, de asemenea, alte aplicații pe care le-ați început împreună cu TNC (comutați, de exemplu, la **PDF viewer** sau **TNCguide**)

Faceți clic pe simbolul HEIDENHAIN verde pentru a deschide un meniu în care puteți obține informații, efectua setări sau porni aplicații. Sunt disponibile următoarele funcții:

- **Despre Xfce:** Informații despre gestionarul Windows Xfce
- **Despre HEROS:** Informații despre sistemul de operare al TNC
- **Control NC:** Porniți și opriți software-ul TNC. Permis doar în scopuri de diagnosticare
- **Browser Web:** Porniți Mozilla Firefox
- **Diagnosticare:** Disponibilă doar pentru specialiști autorizați în vederea pornirii funcțiilor de diagnosticare
- **Setări:** Configurarea setărilor diverse
 - **Data/Oră:** Setati data și ora
 - **Limbă:** Setati limba pentru dialogurile sistemului. În timpul pornirii, TNC suprascrie această setare cu setarea de limbă a MP 7230
 - **Rețea:** Setarea rețelei
 - **Reset WM-Conf:** Se restabilesc setările de bază ale gestionarului de ferestre. Se pot reseta, de asemenea, setările implementate de producătorul mașinii
 - **Economizor de ecran:** Setări pentru economizorul de ecran; sunt disponibile mai multe
 - **Partajări:** Configurați conexiunile de rețea
- **Scule:** Doar pentru utilizatori autorizați. Aplicațiile disponibile din scule pot fi pornite direct prin selectarea tipului de fișier aferent din gestionarea fișierelor TNC consultați "Gestionarul de fișiere: Noțiuni fundamentale", Pagină 98

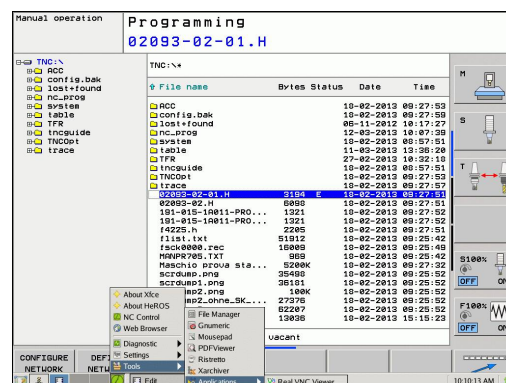

2.6 Software de securitate SELinux

2.6 Software de securitate SELinux

SELinux este o extensie pentru sisteme de operare bazate pe Linux. SELinux este un pachet software de securitate suplimentar bazat pe Control obligatoriu al accesului (MAC) și protejează sistemul împotriva rulării de proceduri sau funcții neautorizate și, prin urmare, protejează împotriva virusilor și a altor programe rău intenționate.

MAC înseamnă că fiecare acțiune trebuie să fie permisă în mod specific, altfel TNC nu o va executa. Software-ul este conceput să ofere protecție suplimentară la restricțiile de acces obișnuite ale Linux. Anumite procese și acțiuni nu pot fi executate decât dacă funcțiile standard și controlul accesului SELinux o permit.



Instalarea SELinux a TNC este pregătită să permită doar executarea programelor instalate cu software-ul HEIDENHAIN NC. Nu puteți să rulați alte programe cu instalarea standard.

Controlul accesului SELinux în HEROS 5 este reglementat după cum urmează:

- TNC rulează doar acele aplicații instalate cu software-ul HEIDENHAIN NC.
- Fișierele privind securitatea software-ului (fișiere de sistem SELinux, fișiere de boot HEROS 5 etc.) pot fi modificate numai de programe selectate în mod explicit.
- Nu trebuie executate niciodată fișiere noi generate de alte programe.
- Există doar două procese permise pentru a executa fișiere noi:
 - Începerea unei actualizări de software: O actualizare de software de la HEIDENHAIN poate înlocui sau modifica fișiere de sistem.
 - Începerea configurării SELinux: Configurarea SELinux este, de obicei, protejată cu parolă de către producătorul mașinii-unelte. Consultați manualul mașinii-unelte relevante.



HEIDENHAIN recomandă, în general, activarea SELinux, deoarece acesta oferă protecție suplimentară împotriva unor atacuri din exterior.

2.7 Accesorii: Palpatoare 3-D și roți de mână electronice HEIDENHAIN

Palpatoare 3D (opțiunea software Funcție palpator)

Numeroasele palpatoare HEIDENHAIN 3-D vă permit să:

- Alinia piesele de prelucrat automat
- Seta origini rapid și sigur
- Măsura piesa de prelucrat în timpul rulării programului
- Măsura și inspecta sculele



Toate funcțiile ciclurilor (ciclurile palpatorului și ciclurile fixe) sunt descrise în Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor. Contactați HEIDENHAIN dacă aveți nevoie de o copie a acestui Manual al utilizatorului. ID: 679295-xx

Palpatoare cu declanșator TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 și TS 740

Aceste palpatoare sunt eficiente în special pentru alinierea automată a piesei de prelucrat, pentru setarea originii și pentru măsurarea piesei de prelucrat. TS 220 transmite semnalele de declanșare către TNC prin cablu și este o alternativă ieftină la aplicațiile în care digitalizarea nu este necesară în mod frecvent.

Palpatorul TS 640 (consultați figura) și varianta mai mică TS 440 au transmisie cu infraroșu a semnalului de declanșare către TNC. Acest lucru îl face convenabil pentru utilizarea pe mașini cu schimbătoare automate de sculă.

Principii de operare: Palpatoarele cu declanșator HEIDENHAIN au un comutator optic rezistent la uzură, care generează un semnal electric imediat ce tija este deviată. Semnalul este transmis către sistemul de control, care stochează poziția curentă a tijei ca valoare efectivă.

Palpator sculă TT 140 pentru măsurarea sculei

TT 140 este un palpator 3-D cu declanșator pentru măsurarea și inspecția sculei. TNC oferă trei cicluri pentru acest palpator cu care puteți măsura lungimea și raza sculei automat, cu broșa rotindu-se sau oprită. TT 140 are un design rezistent și un nivel ridicat de protecție, care îl face insensibil la agenți de răcire și deșeuri. Semnalul de declanșare este generat de un comutator optic rezistent la uzură și foarte sigur.



2.7 Accesorii: Palpatoare 3-D și roți de mână electronice HEIDENHAIN

Roți de mână electronice HR

Roțile de mână electronice facilitează mutarea axelor cu mâna. Este disponibilă o gamă largă de avansuri transversale pentru rotația roții de mână. Pe lângă roțile de mână montate pe panou HR130 și HR 150, HEIDENHAIN oferă și roțile de mână portabile HR 410.



3

**Programare:
Noțiuni
fundamentale,
gestionare de
fișiere**

3.1 Noțiuni fundamentale

3.1 Noțiuni fundamentale


Dispozitivele de codare a poziției și marcajele de referință

Axele mașinii sunt echipate cu dispozitive de codare a poziției, care înregistrează pozițiile mesei mașinii sau ale sculei. Axele liniare sunt echipate în general cu dispozitive de codare liniare, iar mesele rotative și axele de înclinare cu dispozitive de codare pentru unghi.

Când axa unei mașini se deplasează, dispozitivul corespunzător de codare a poziției generează un semnal electric. TNC evaluează aceste semnale și calculează poziția efectivă exactă a axei mașinii.

Dacă există o întrerupere a alimentării cu energie, poziția calculată nu va mai corespunde cu poziția efectivă a mașinii. Pentru a recupera această asociere, dispozitivele de codare incrementală a poziției sunt dotate cu marcaje de referință. Scalele dispozitivelor de codare conțin unul sau mai multe marcaje de referință care transmit un semnal către TNC, când sunt depășite. Cu ajutorul semnalului, TNC poate restabili repartitia pozițiilor afișate la pozițiile mașinii. Pentru dispozitivele de codare liniară cu marcaje de referință cu distanță codată, axele mașinii trebuie să se deplaseze cu maxim 20 mm, iar pentru dispozitivele de codare pentru unghi, cu maxim 20°.

Cu dispozitivele de codare absolută, o valoare a poziției absolute este transmisă dispozitivului de control imediat după pornire. Astfel, repartitia poziției efective la poziția mașinii este restabilită imediat după pornire.

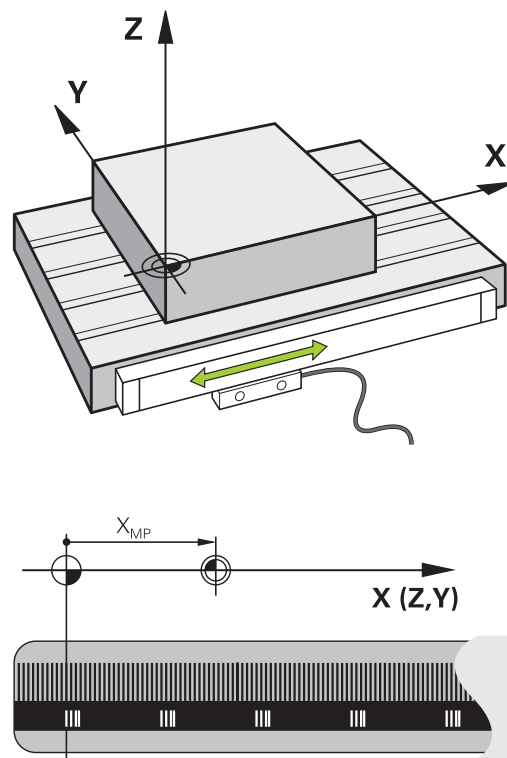


Sistem de referință

Este nevoie de un sistem de referință pentru definirea pozițiilor într-un plan sau în spațiu. Datele de poziție sunt raportate întotdeauna la un punct predeterminat și sunt descrise prin coordonate.

Sistemul de coordonate carteziene (un sistem de coordonate dreptunghiular) este bazat pe cele trei axe de coordonate X, Y și Z. Axele sunt perpendiculare între ele și se intersectează într-un punct numit origine. O coordonată identifică distanța de la origine, într-una dintre aceste direcții. Astfel, poziția în plan este descrisă prin două coordonate, iar poziția în spațiu prin trei coordonate.



Coordonatele raportate la origine sunt cunoscute sub denumirea de coordonate absolute. Coordonatele relative sunt raportate la orice altă poziție cunoscută (punct de referință) definită în cadrul sistemului de coordonate. Valorile coordonatelor relative sunt cunoscute sub denumirea de valori de coordonate incrementale.

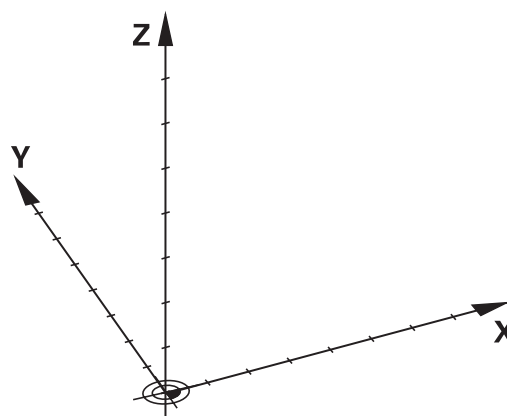

Sistem de referință la mașinile de frezat

Când utilizați o mașină de frezare, orientați mișcările sculei în sistemul de coordonate carteziene. Ilustrația din partea dreaptă arată modul în care sistemul de coordonate carteziene descrie axele mașinii. Figura ilustrează regula mâinii drepte pentru amintirea direcțiilor celor trei axe: degetul mijlociu este îndreptat spre direcția pozitivă a axei sculei, dinspre piesa de prelucrat către sculă (axa Z), degetul mare este îndreptat în direcția pozitivă a axei X, iar degetul arătător în direcția pozitivă a axei Y.

TNC 620 poate controla până la 5 axe opțional. Axele U, V și W sunt axe liniare secundare, paralele cu axele principale X, Y respectiv Z. Axele rotative sunt desemnate ca A, B și C. Ilustrația din partea dreaptă jos arată repartizarea axelor secundare și a celor rotative la axele principale.

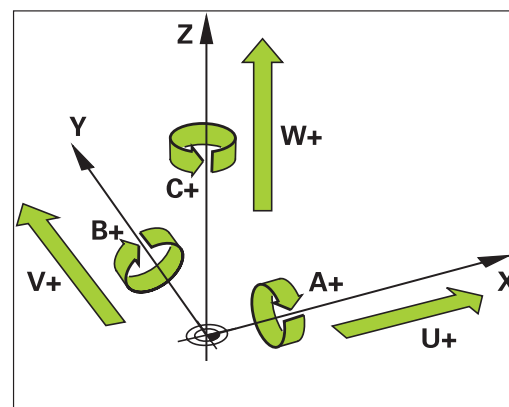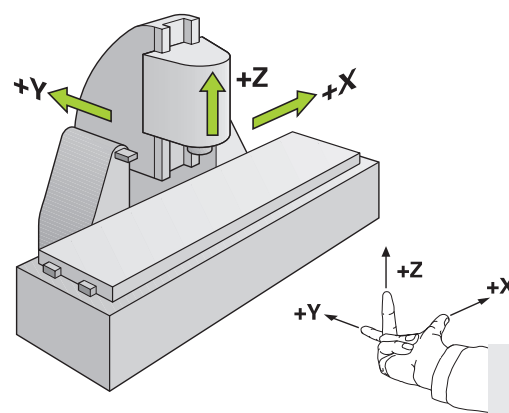

Denumirea axelor la mașinile de frezat

Axele X, Y și Z de pe mașina de frezat pot fi numite și axa sculei, axa principală (prima axă) și axa secundară (a 2-a axă). Asignarea axelor sculei este decisivă pentru asignarea axelor principale și secundare.

Axă sculă	Axă principală	Axă secundară
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

3.1 Noțiuni fundamentale

Coordonate polare

Dacă desenul de producție este dimensionat în coordonate carteziane, și programul NC trebuie scris utilizând coordonate carteziane. Pentru piesele care conțin arcuri circulare sau unghiuri, este de obicei mai ușor să dați dimensiunile în coordonate polare.



În timp ce coordonatele carteziane X, Y și Z sunt tridimensionale și pot descrie puncte în spațiu, coordonatele polare sunt bidimensionale și descriu puncte în plan. Coordonatele polare își au originea în centrul unui cerc (CC) sau pol. O poziție în plan poate fi clar definită de:

- Raza polară, distanța de la centrul cercului CC până la poziție și de
- Unghiul polar, valoarea unghiului dintre axa de referință a unghiului și linia care conectează centrul cercului CC cu poziția.

Setarea polului și a axei de referință a unghiului

Polul este setat prin introducerea a două coordonate carteziane într-unul din cele trei planuri. Aceste coordonate setează, de asemenea, axa de referință pentru unghiul polar H.

Coordonate pol (plan)	Axă de referință a unghiului
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

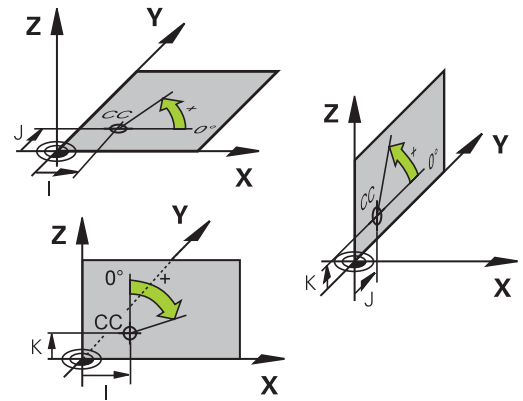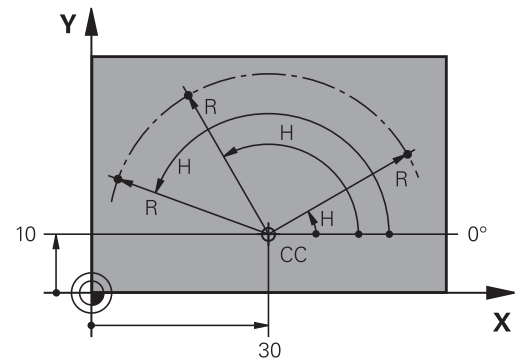


Pozițiile absolute și incrementale ale piesei de prelucrat

Pozițiile absolute ale piesei de prelucrat

Coordonatele absolute sunt coordonate de poziție care sunt raportate la originea sistemului de coordonate. Fiecare poziție de pe piesa de prelucrat este definită în mod unic de către coordonatele absolute.

Exemplul 1: Găuri dimensionate în coordonate absolute

Gaura 1	Gaura 2	Gaura 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

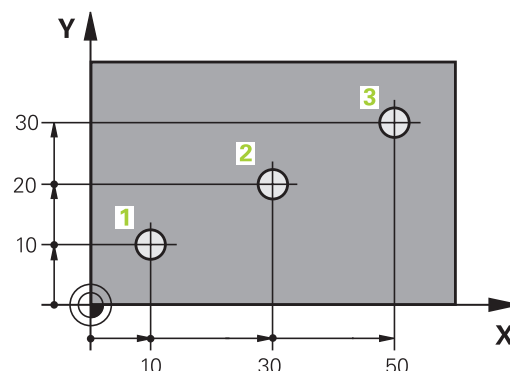

Pozițiile incrementale ale piesei de prelucrat

Coordonatele incrementale sunt raportate la ultima poziție nominală programată a sculei, care servește ca origine relativă (imaginară). Când scrieți un program NC în coordonate incrementale, programați scula să se deplaseze cu distanța dintre pozițiile nominale anterioară și următoare. În consecință, acestea sunt denumite și dimensiuni legate.

Pentru a programa o poziție pe coordonate incrementale, introduceți funcția G91 înaintea axei.

Exemplul 2: Găuri dimensionate în coordonate incrementale

Coordonatele absolute ale găurii 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

Gaura 5, raportată la 4


G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

Gaura 6, raportată la 5

G91 X = 20 mm


G91 Y = 10 mm

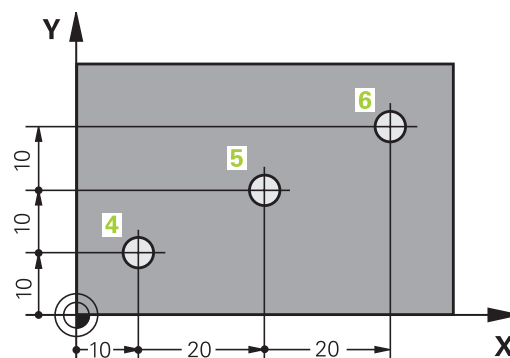

Coordonatele polare absolute și incrementale

Coordonatele polare absolute se raportează întotdeauna la pol și la axa de referință a unghiului.

Coordonatele polare incrementale se raportează întotdeauna la ultima poziție nominală programată a sculei.

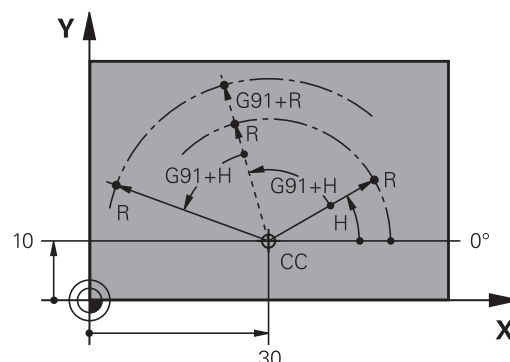

3.1 Noțiuni fundamentale

Selectarea originii

Un desen de producție identifică un anumit element al piesei de prelucrat, de obicei un colț, ca origine absolută. Când setați originea, aliniați în prealabil piesa de prelucrat de-a lungul axelor mașinii, apoi deplasați scula pe fiecare axă către o poziție definită în raport cu piesa de prelucrat. Setați afișajul TNC la 0 sau la valoarea unei poziții cunoscute pentru fiecare poziție. Astfel stabiliți sistemul de referință pentru piesa de prelucrat, care va fi utilizat pentru afișajul TNC și pentru programul piesei.



Dacă desenul de producție este dimensionat pe coordonate relative, pur și simplu utilizați ciclurile de transformare a coordonatelor (consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri, Cicluri pentru transformarea coordonatelor).

Dacă desenul de producție nu este dimensionat pentru NC, setați originea la o poziție sau un colț de pe piesa de prelucrat, de la care este cel mai ușor de măsurat dimensiunile celorlalte poziții ale piesei de prelucrat.

Modul cel mai rapid, ușor și exact de a seta originea este utilizarea unui palpator 3-D de la HEIDENHAIN. Consultați secțiunea „Setarea originii cu un palpator 3-D” din Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor.

Exemplu

Desenul piesei de lucru conține găuri (de la 1 la 4) ale căror dimensiuni sunt date în funcție de o origine absolută cu coordonatele $X=0$ $Y=0$. Găurile de la 5 la 7 sunt dimensionate în funcție de o origine relativă cu coordonatele absolute $X=450$, $Y=750$. Cu ciclul **DECALARE DE ORIGINE** puteți seta temporar originea la poziția $X=450$, $Y=750$, pentru a putea programa găurile de la 5 la 7 fără calcule suplimentare.

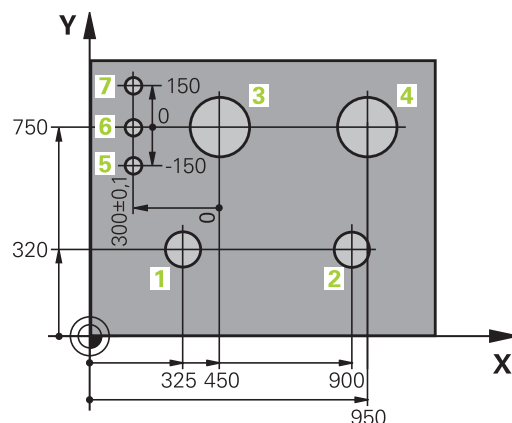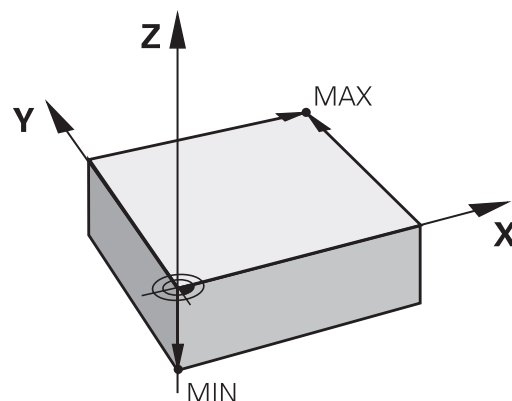

3.2 Deschiderea programelor și introducerea datelor

Organizarea unui program NC în formatul DIN/ISO

Un program al piesei este alcătuit dintr-o serie de blocuri de program. Ilustrația din partea dreaptă afișează elementele unui bloc.

TNC numerează blocurile unui program de piesă în mod automat, în funcție de parametrul mașinii **blockIncrement** (105409). Parametrul mașinii **blockIncrement** (105409) definește incrementul numărului blocului.


Primul bloc al unui program este identificat prin %m numele programului și unitatea de măsurare activă.

Blocurile următoare conțin informații referitoare la:

- Piesa de prelucrat brută
- Apelări de scule
- Apropierea de o poziție de siguranță
- Vitezele de avans și viteza broșei, cât și
- Contururile traseului, ciclurile și alte funcții

Ultimul bloc al unui program este identificat prin **N99999999**, numele programului și unitatea de măsură activă.

Bloc

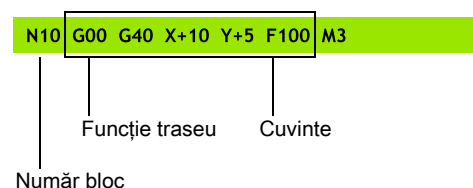

După fiecare apelare de sculă, HEIDENHAIN recomandă întotdeauna avansul transversal într-o poziție de siguranță, din care TNC să poată poziționa scula pentru prelucrare fără a cauza coliziuni!

Definirea piesei brute: G30/G31

Imediat după inițierea unui program nou, definiți o piesă de prelucrat brută cuboidală. Dacă doriți să definiți piesa brută într-o etapă ulterioară, apăsați tasta SPEC FCT, tasta soft PROGRAM DEFAULTS, apoi tasta soft BLK FORM. Această definiție este necesară pentru caracteristica de simulare grafică a TNC. Muchiile piesei de lucru brute sunt paralele cu axele X, Y și Z și pot fi lungi de 100 000 mm. Piesa brută de prelucrat este definită de două din colțurile sale:

- Punct MIN G30: cele mai mici coordonate X, Y și Z ale formei brute, introduse ca valori absolute
- Punct MAX G31: cele mai mari coordonate X, Y și Z ale formei brute, introduse ca valori absolute sau incrementale



Dacă doriți să rulați un test grafic pentru program, trebuie doar să definiți piesa brută de prelucrat!

3.2 Deschiderea programelor și introducerea datelor

Deschiderea unui nou program de piesă

Introduceți întotdeauna un program al piesei în modul de operare **PROGRAMARE ȘI EDITARE**. Exemplu de inițiere de program:



- ▶ Selectați modul de operare **PROGRAMARE**



- ▶ Apelați gestionarul de fișiere: Apăsați tasta PGM MGT

Selectați directorul în care doriți să stocați programul nou:

.I



- ▶ Introduceți noul nume de program și confirmați înregistrarea cu tasta ENT.



- ▶ Selectați unitatea de măsură: Apăsați tasta soft MM sau INCH. TNC comută configurația ecranului și inițiază dialogul pentru definirea **BLK FORM** (piesa brută de lucru)

PLAN DE LUCRU ÎN GRAFIC: XY



- ▶ Introduceți axa broșei, de ex. Z

DEFINIȚIE PIESĂ BRUTĂ: MINIM



- ▶ Introduceți în ordine coordonatele X, Y și Z ale punctului MIN și confirmați fiecare intrare cu tasta ENT

DEFINIȚIE PIESĂ BRUTĂ: MAXIM



- ▶ Introduceți în ordine coordonatele X, Y și Z ale punctului MAX și confirmați fiecare intrare cu tasta ENT

Exemplu: Afișarea piesei brute în programul NC

%NEW G71 *	Începutul programului, numele, unitatea de măsură
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	Axa broșei, coordonatele punctului MIN
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0 *	Coordonatele punctului MAX
N99999999 %NEW G71 *	Terminarea programului, numele, unitatea de măsură

TNC generează automat primul și ultimul bloc al programului.



Dacă nu doriți să definiți o formă brută, anulați dialogul din **Plan de lucru în grafic: XY** apăsând tasta DEL.

TNC poate afișa graficele numai dacă latura cea mai scurtă are cel puțin 50 μm lungime și latura cea mai lungă nu depășește 99 999,999 mm în lungime.

Programarea mișcărilor sculei în DIN/ISO

Apăsați tasta SPEC FCT pentru a programa un bloc. Apăsați tasta soft PROGRAM FUNCTIONS, apoi tasta soft DIN/ISO. Puteți folosi și tastele gri de contur pentru a obține codul G corespunzător.



Dacă introduceți funcțiile DIN/ISO de la o tastatură USB conectată, asigurați-vă că scrierea cu majuscule este activă.

Exemplu de bloc de poziționare

G

- ▶ Introduceți **1** și apăsați tasta ENT pentru a deschide blocul

ENT

COORDONATE?

X

- ▶ **10** (Introduceți coordonata de destinație pentru axa X)

Y

- ▶ **20** (Introduceți coordonata de destinație pentru axa Y)

ENT

- ▶ treceți la următoarea întrebare cu ENT.

MILLINGDEFINITIONPOINTPATH

G

- ▶ Introduceți **40** și confirmați cu ENT pentru a traversa fără compensarea razei sculei **sau**

G 4 1

- ▶ Deplasați scula la stânga sau la dreapta conturului: Selectați funcția G41 (la stânga) sau G42 (la dreapta) cu tasta soft

G 4 2

VITEZĂ DE AVANS F=?

- ▶ **100** (Introduceți o viteză de avans de 100 mm/min pentru acest contur de traseu)

ENT

- ▶ treceți la următoarea întrebare cu ENT.

FUNCȚIE AUXILIARĂ M?

- ▶ Introduceți **3** (funcție auxiliară **M3** „Broșă PORNITĂ”).

ENT

- ▶ TNC încheie acest dialog prin apăsarea pe tasta ENT.

Fereastra blocului de program afișează următoarea linie:

```
N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3 *
```

3.2 Deschiderea programelor și introducerea datelor

Capturarea poziției reale

TNC vă oferă posibilitatea de a transfera în program poziția curentă a sculei, de exemplu la:

- Programarea blocului de poziționare
- Programarea ciclului

Pentru a transfera valorile corecte ale poziției, efectuați următorii pași:

- ▶ Amplasați caseta de introducere în poziția din blocul în care doriți să introduceți valoarea poziției



- ▶ Selectați funcția Capturare poziție reală: În rândul de taste soft, TNC afișează axele ale căror poziții pot fi transferate



- ▶ Selectați axa: TNC scrie poziția curentă a axei selectate în caseta de introducere activă



TNC capturează întotdeauna coordonatele centrului sculei în planul de lucru, chiar dacă compensarea razei sculei este activă.

TNC captează întotdeauna coordonatele vârfului sculei în axa sculei, putând astfel să ia întotdeauna în calcul compensarea lungimii active a sculei.

TNC păstrează activ rândul de taste soft pentru selecția axei până când îl dezactivați prin apăsarea din nou a tastei Captare poziție actuală. Acest comportament rămâne activ chiar dacă salvați blocul curent și deschideți unul nou cu o tastă pentru funcție traseu. Dacă selectați un element dintr-un bloc în care trebuie să alegeți o alternativă de introducere cu tastele soft (de ex: pentru compensare rază), atunci TNC închide rândul de taste soft pentru alegerea axelor.

Funcția de capturare a poziției efective nu este posibilă cu un plan de lucru înclinat activ.

Editarea unui program



Nu puteți edita un program în timp ce este rulat de către TNC într-un mod de operare a mașinii.

În timp ce creați sau editați un program de piesă, puteți selecta orice linie doriți din program sau cuvinte individuale dintr-un bloc, folosind tastele cu săgeți sau tastele soft:

Funcție	Tastă soft/ Taste
Deplasare la pagina anterioară	
Deplasare pagină următoare	
Deplasare la începutul programului	
Deplasare la sfârșitul programului	
Modificați poziția pe ecran a blocului curent. Apăsați tastele soft pentru a afișa blocurile de program suplimentare, care sunt programate înainte de cel curent	
Modificați poziția pe ecran a blocului curent. Apăsați această tastă soft pentru a afișa blocurile suplimentare de program, care sunt programate după cel curent	
Deplasare de la un bloc la următorul	 
Selectare cuvinte individuale dintr-un bloc	 
Pentru a selecta un anumit bloc, apăsați tastele GOTO, introduceți numărul blocului dorit și confirmați cu tastele ENT. Sau: Introduceți pasul numărului de blocuri și apăsați tastele soft N LINES pentru a trece peste numărul de linii introdus, în sus sau în jos	

3.2 Deschiderea programelor și introducerea datelor

Funcție	Tastă soft/ Tastă
Setați cuvântul selectat la zero	
Ștergeți un număr incorect	
Eliminați un mesaj de eroare (care nu clipește)	
Ștergeți cuvântul selectat	
Ștergeți blocul selectat	
Ștergeți cicluri și secțiuni de program	
Introduceți ultimul bloc editat sau șters	

Inserarea de blocuri la orice locație dorită

- ▶ Selectați blocul după care doriți să introduceți un bloc nou și inițiați dialogul

Editarea și introducerea cuvintelor

- ▶ Selectați un cuvânt dintr-un bloc și suprascrieți-l cu cel nou. Dialogul în limbaj comun este disponibil în timp ce cuvântul este evidențiat
- ▶ Pentru a accepta modificarea, apăsați tasta END

Dacă doriți să introduceți un cuvânt, apăsați în mod repetat tasta săgeată orizontală până la apariția dialogului dorit. Apoi puteți introduce valoarea dorită.

Căutarea aceluiași cuvinte în blocuri diferite

Setați tasta soft DESENARE AUTOMATĂ la OPRIT.



- ▶ Selectați un cuvânt dintr-un bloc: Apăsați în mod repetat tasta cu săgeți până când evidențierea ajunge pe cuvântul dorit



- ▶ Selectați un bloc cu tastele cu săgeți

Cuvântul evidențiat din noul bloc este același cu cel selectat anterior.



Dacă ați început o căutare într-un program foarte lung, TNC afișează o fereastră pentru afișarea progresului. Aveți posibilitatea de a anula căutarea prin intermediul tastei soft.

Căutarea oricărui text


- ▶ Selectați funcția de căutare: Apăsați tasta soft CĂUTARE. TNC afișează dialogul instantaneu **Căutare text:**
- ▶ Introduceți textul pe care doriți să-l căutați
- ▶ Căutarea textului: Apăsați tasta soft EXECUTARE

Marcarea, copierea, ștergerea și inserarea secțiunilor de program

TNC asigură anumite funcții pentru copierea secțiunilor de program în cadrul unui program NC sau într-un alt program NC - consultați tabelul de mai jos.

Pentru a copia o secțiune de program, efectuați următorii pași:

- ▶ Selectați rândul de taste soft care conține funcțiile de marcare
- ▶ Selectați primul (ultimul) bloc al secțiunii pe care doriți s-o copiați
- ▶ Pentru a marca primul (ultimul) bloc, apăsați tasta soft SELECTARE BLOC. TNC evidențiază primul caracter al blocului și apare tasta soft ANULARE selecție
- ▶ Deplasați cursorul luminos pe ultimul (primul) bloc al secțiunii de program pe care doriți să o copiați sau ștergeți. TNC afișează blocurile marcate cu o culoare diferită. Puteți opri în orice moment funcția de marcare, apăsând tasta soft ANULARE selecție
- ▶ Pentru a copia secțiunea de program selectată, apăsați tasta soft COPIERE BLOC. Pentru a șterge secțiunea de program selectată, apăsați tasta soft ȘTERGERE BLOC. TNC stochează blocul selectat
- ▶ Utilizând tastele cu săgeți, selectați blocul după care doriți să inserați secțiunea de program copiată (ștersă)

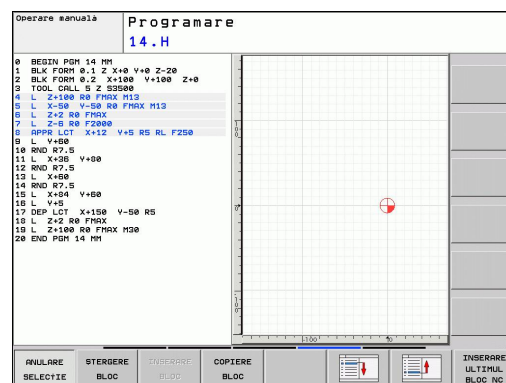

Pentru a insera secțiunea într-un alt program, selectați programul corespunzător utilizând gestionarul de fișiere și apoi marcați blocul după care doriți să inserați blocul copiat.

- ▶ Pentru a insera blocul, apăsați tasta soft INSERARE BLOC
- ▶ Pentru a opri funcția de marcare, apăsați tasta soft ANULARE selecție

3.2 Deschiderea programelor și introducerea datelor

Funcție	Tastă soft
Activați funcția de marcare	SELECTARE BLOC
Dezactivați funcția de marcare	ANULARE SELECTIE
Ștergeți blocul marcat	DECUPARE BLOC
Inserați blocul stocat în memoria tampon	INSERARE BLOC
Copiați blocul marcat	COPIERE BLOC

Funcția TNC de căutare

Cu funcția de căutare a TNC puteți căuta orice text din cadrul unui program și îl puteți înlocui cu unul nou, dacă este nevoie.

Căutarea oricărui text

- Dacă este nevoie, selectați blocul care conține cuvântul pe care doriți să-l căutați

CAUTARE


X

CAUTARE

CAUTARE

END

- Selectați funcția de căutare: TNC suprapune fereastra de căutare și afișează funcțiile de căutare disponibile în rândul de taste soft (consultați tabelul de funcții de căutare)
- **+40** (Introduceți textul pe care doriți să îl căutați. Căutarea este sensibilă la litere mari și mici.)
- Porniți procesul de căutare: TNC trece la următorul bloc care conține textul pe care-l căutați
- Repetați procesul de căutare: TNC trece la următorul bloc care conține textul pe care-l căutați
- Opreți funcția de căutare

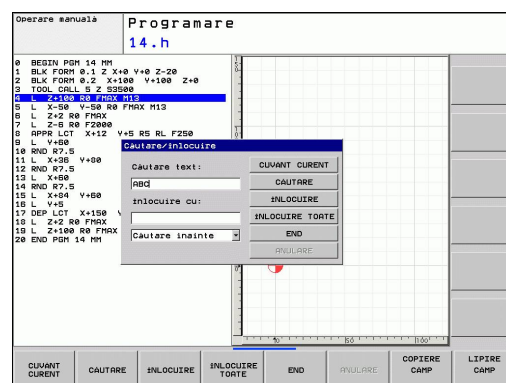

Căutarea/Înlocuirea unui text



Funcția de căutare/înlocuire nu este posibilă dacă

- un program este protejat
- programul este rulat de către TNC în momentul respectiv

Când utilizați funcția ÎNLOCUIRE TOATE, aveți grijă să nu înlocuiți în mod accidental un text pe care nu doriți să îl modificați. Odată înlocuit, textul respectiv nu poate fi înlocuit.

- Dacă este nevoie, selectați blocul care conține cuvântul pe care doriți să-l căutați

CĂUTARE

- Selectați funcția de căutare: TNC suprapune fereastra de căutare și afișează funcțiile de căutare disponibile în rândul de taste soft

X

- Introduceți textul pe care doriți să îl căutați. Rețineți că procesul de căutare ține cont de majuscule/minuscule. Apoi confirmați cu tasta ENT

Z

- Introduceți textul pe care doriți să îl inserați. Rețineți că intrarea ține cont de majuscule/minuscule

CĂUTARE

- Porniți procesul de căutare: TNC trece la următorul bloc ce conține textul pe care îl căutați

ÎNLOCUIRE

- Pentru a înlocui textul și a trece apoi la următoarea apariție a acestuia, apăsați tasta soft ÎNLOCUIRE. Pentru a înlocui toate aparițiile textului, apăsați tasta soft ÎNLOCUIRE TOATE. Pentru a omite textul și a trece la următoarea apariție a acestuia, apăsați tasta soft CĂUTARE

END

- Opriți funcția de căutare

3.3 Gestionarul de fișiere: Noțiuni fundamentale

3.3 Gestionarul de fișiere: Noțiuni fundamentale

Fișiere

Fișiere din TNC	Tip
Programe	
în format HEIDENHAIN	.H
în format DIN/ISO	.I
Tabele pentru	
Scule	.T
Schimbătoare de scule	.TCH
Origini	.D
Puncte	.PNT
Presetări	.PR
Palpatoare	.TP
Fișiere de rezervă	.BAK
Date dependente (de ex., elemente de structură)	.DEP
Mese mobile	.P
Texte ca	
fișiere ASCII	.A
Fișiere de protocol	.TXT
Fișiere de asistență	.CHM

Când scrieți un program al piesei pe TNC, trebuie să introduceți în prealabil un nume de program. TNC salvează programul pe hard disk sub forma unui fișier cu același nume. TNC poate salva texte și tabele ca fișiere.

TNC furnizează o fereastră specială pentru gestionarea fișierelor, în care puteți găsi și gestiona cu ușurință fișierele. De aici puteți apela, copia, redenumi și șterge fișiere.

Cu TNC, puteți gestiona și salva fișiere cu dimensiuni de până la **2 GB**.



În funcție de setare, TNC creează un fișier de backup (*.bak) după editarea și salvarea programelor NC. Aceasta poate reduce spațiul de memorie disponibil.

Nume fișiere

Când stocați programe, tabele și texte ca fișiere, TNC adaugă o extensie separată de un punct, la numele fișierului. Această extensie indică tipul fișierului.

Nume fișier	Tip fișier
PROG20	.H

Numele de fișiere nu trebuie să depășească 25 de caractere, în caz contrar TNC nu poate afișa numele complet.

Numele fișierelor de pe TNC trebuie să respecte acest standard: Specificațiile deschise de bază ale grupului versiunea 6 IEEE Std 1003.1, ediția 2004 (Posix-Standard). În consecință, numele de fișiere pot include caracterele de mai jos:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Nu trebuie să utilizați niciun alt caracter în numele de fișiere pentru a preveni orice probleme de transfer al fișierelor.



Limita maximă pentru cale și numele fișierului împreună este de 82 de caractere, consultați "Căi", Pagină 101.

3.3 Gestionarul de fișiere: Noțiuni fundamentale

Afișarea fișierelor generate extern la TNC

TNC dispune de câteva instrumente suplimentare pe care le puteți utiliza pentru a afișa fișierele prezentate în tabelul de mai jos. Unele dintre fișiere sunt, de asemenea, editabile.

Tipuri fișiere	Tip
Fișiere PDF	pdf
Tabele Excel	xls
	csv
Fișiere Internet	html
Fișiere text	txt
	ini
Fișiere grafice	bmp
	gif
	jpg
	png

Pentru informații suplimentare despre afișarea și editarea tipurilor de fișiere listate: consultați Pagină 113

Backup de date

Recomandăm salvarea pe un calculator a programelor și a fișierelor noi, la intervale regulate.

Freeware-ul TNCremo NT pentru transmiterea datelor de la HEIDENHAIN reprezintă o metodă simplă și convenabilă pentru realizarea backup-ului de date stocate pe TNC.

În plus, aveți nevoie de un suport de date, pe care să fie stocate toate datele specifice mașinii, precum programul PLC, parametrii mașinii etc. Cereți ajutorul producătorului mașinii, dacă este cazul.



Ștergeți periodic fișierele de care nu mai aveți nevoie, pentru ca să existe întotdeauna suficient spațiu pe hard disk-ul TNC pentru fișierele de sistem (precum tabelul de scule).

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Directoare

Pentru a asigura găsirea cu ușurință a fișierelor, vă recomandăm să organizați hard disk-ul în directoare. Puteți împărți un director în mai multe directoare, denumite subdirectoare. Cu tasta –/+ sau ENT puteți afișa sau ascunde subdirectoarele.

Căi

O cale indică unitatea și toate directoarele și subdirectoarele în care este salvat un fișier. Numele individuale sunt separate de o bară oblică inversă „\”.



Calea, inclusiv toate caracterele unității, directorul și numele fișierului, inclusiv extensia, nu poate depăși 82 de caractere!


Denumirile unității nu trebuie să includă mai mult de 8 litere mari.

Exemplu

Pe unitatea TNC:\ a fost creat directorul **AUFTR1**. Apoi, în directorul **AUFTR1** a fost creat subdirectorul **NCPROG** și programul de piesă **PROG1.H** a fost copiat în acesta. Programul piesei are acum următoarea cale:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Schema din partea dreaptă ilustrează un exemplu al afișajului unui director cu diferite căi.

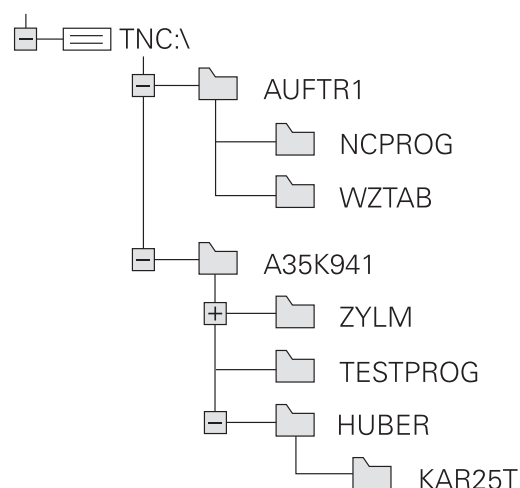

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Prezentare generală: Funcțiile gestionarului de fișiere

Funcție	Tastă soft	Pagina
Copierea unui singur fișier		105
Afișarea unui anumit tip de fișier		104
Crearea unui fișier nou		105
Afișarea a cel puțin 10 fișiere selectate		108
Ștergerea unui fișier sau director		109
Marcarea unui fișier		110
Redenumirea unui fișier		111
Protejarea unui fișier împotriva editării și ștergerii		112
Anularea protecției fișierului		112
Importul tabelelor de scule		160
Gestionarea unităților de rețea		120
Selectarea editorului		112
Sortarea fișierelor după proprietăți		111
Copierea unui director		107
Ștergerea directorului cu toate subdirectoarele		
Afișarea tuturor directoarelor unei anumite unități		
Redenumirea unui director		
Crearea unui director nou		

Apelarea gestionarului de fișiere



- Apăsăți tasta PGM MGT: TNC afișează fereastra gestionarului de fișiere (consultați ilustrația pentru a vedea setarea prestabilită. Dacă TNC afișează o altă configurație de ecran, apăsați tasta soft WINDOW)

Fereastra îngustă din partea stângă prezintă unitățile și directoarele disponibile. Unitățile indică dispozitive pe care sunt stocate sau transferate date. Una dintre unități este hard disk-ul TNC. Celelalte unități sunt interfețele (RS232, Ethernet), care pot fi utilizate, de exemplu, pentru conectarea unui calculator personal. Un director este identificat întotdeauna printr-un simbol de folder în stânga și un nume de director în dreapta. Subdirectoarele sunt indicate în dreapta, sub directoarele rădăcină. Un triunghi în fața simbolului de dosar arată că există alte subdirectoare, care pot fi afișate cu tasta +/- sau ENT.

Fereastra largă din dreapta vă prezintă toate fișierele stocate în directorul selectat. Fiecare fișier este afișat cu informații suplimentare, ilustrate în tabelul de mai jos.

Operare manuala

PLC\

TNC\

nc_config

nc_prog

desno

nc_pos

TNC128

swatex

table

includu

TNC\nc_prog\PDH*

Nume fișier

Bytes

Stare

Data

Tip

DXF.H	282		27-07-2012	07:05:21	
effor.h	854		02-05-2011	10:15:22	
EX11.H	1986		13-03-2012	08:21:52	
EX18.H	988		12-03-2012	07:53:58	
EX18.BL.H	1792		02-05-2011	10:15:22	
EX18.H	798		28-07-2012	08:08:10	
EX18.BL.H	1513		02-05-2011	10:15:22	
EX4.H	1038		02-05-2011	10:15:22	
HEBEL.H	941		02-05-2011	10:15:22	
koord.h	1598	S	02-05-2011	10:15:22	
NEUGL.I	884		02-05-2011	10:15:22	
PS08.P	444		12-03-2012	07:54:14	
PL1.H	2857		02-05-2011	10:15:22	
Ra-P1.h	8875		18-09-2012	13:04:24	
Ranipalate.h	6877		28-07-2012	10:41:28	
Ranipalate.h.bak	6386		13-10-2010	08:18:23	
Rendel.h	335		02-05-2011	10:15:22	
Schulter.h	3477		28-07-2012	08:58:00	
STAT.H	478		02-05-2011	10:15:22	
STAT1.H	623		02-05-2011	10:15:22	
TCH.H	1383		13-03-2013	09:42:51	
turbine.H	1971		08-10-2012	07:11:21	
wheel.h	10767		18-09-2012	14:02:41	
zeroshift.d	857		02-05-2011	10:15:22	

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

PGTINA

PGTINA

SELECTARE

COPIERE

SELECTARE

FERASTRO

ULTIMELE

Afișare	Semnificație
Nume fișier	Nume din maxim 25 caractere
Tip	Tip fișier
Bytes	Dimensiune fișier în octeți
Stare	Proprietăți fișier:
E	Programul este selectat în modul de operare Programare
S	Programul este selectat în modul de operare Rulare test
M	Programul este selectat într-un mod de operare Rulare program
	Fișierul este protejat împotriva ștergerii și editării
	Fișierul este protejat împotriva ștergerii și editării, deoarece este în curs de rulare
Data	Data ultimei editări a fișierului
Oră	Ora ultimei editări a fișierului

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Selectarea unităților, a directoarelor și a fișierelor



- Apelați gestionarul de fișiere

Utilizați tastele cu săgeți sau tastele soft pentru a muta cursorul luminos în poziția dorită de pe ecran:



- Mută cursorul luminos de la fereastra din stânga la cea din dreapta și invers



- Mută cursorul luminos în sus și în jos în interiorul unei ferestre



- Mută cursorul luminos o pagină mai sus sau mai jos în interiorul unei ferestre



Pasul 1: Alegeți unitatea

- Mutați cursorul la unitatea dorită din fereastra din stânga



- Pentru a selecta o unitate, apăsați tasta soft SELECT sau



- Apăsați tasta ENT

Pasul 2: Selectați un director

- Mutați cursorul la directorul dorit în fereastra din stânga—fereastra din dreapta afișează automat toate fișierele din directorul evidențiat

Pasul 3: Selectați un fișier



- Apăsați tasta soft SELECTARE TIP



- Apăsați tasta soft pentru tipul de fișier dorit sau



- Pentru a afișa toate fișierele, apăsați pe tasta soft AFIȘARE TOATE sau

- Mutați evidențierea la fișierul dorit din fereastra din dreapta



- Apăsați tasta soft SELECT sau



- Apăsați tasta ENT

TNC deschide fișierul selectat în modul de operare din care ați apelat gestionarul de fișiere

Crearea unui director nou

Deplasați cursorul luminos din fereastra din stânga, în directorul în care doriți să creați un subdirector

- **NEW** (introduceți numele noului director)



- Apăsați tasta ENT

DIRECTORY \CREATE NEW ?



- Apăsați tasta soft DA pentru a confirma sau



- Abandonați cu tasta soft NU.

Crearea unui fișier nou

- Selectați directorul în care doriți să creați fișierul nou.



- **NEW** Introduceți numele fișierului nou cu extensia de fișier și confirmați cu ENT sau



- Deschideți un dialog pentru a crea un fișier nou, **NEW** Introduceți noul nume de fișier cu extensia fișierului și confirmați cu ENT.



Copierea unui singur fișier

- Deplasați cursorul luminos pe fișierul pe care doriți să-l copiați



- Apăsați tasta soft COPIERE pentru a selecta funcția de copiere. TNC deschide o fereastră contextuală



- Introduceți numele fișierului destinație și confirmați intrarea cu tasta ENT sau cu tasta soft OK: TNC copiază fișierul în directorul activ sau în directorul destinație selectat. Fișierul original este păstrat sau



- Apăsați tasta soft Director destinație, pentru a apela fereastra contextuală în care se poate alege directorul destinație prin apăsarea tastei ENT sau a tastei soft OK: TNC va copia fișierul în directorul selectat. Fișierul original este păstrat.



Când procesul de copiere a fost început cu tasta soft ENT sau OK, TNC afișează o fereastră contextuală cu un indicator de progres.

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Copierea fișierelor într-un alt director

- ▶ Selectați o configurație de ecran cu cele două ferestre de dimensiuni egale
- ▶ Pentru a afișa directoare în ambele ferestre, apăsați tasta soft CALE

În fereastra din dreapta

 
- ▶ Deplasați cursorul luminos pe directorul în care doriți să copiați fișierele și afișați fișierele din acest director cu tasta ENT

În fereastra din stânga

- ▶ Selectați directorul care conține fișierele pe care doriți să le copiați și apăsați tasta ENT pentru a le afișa



- ▶ Apelați funcțiile de marcare a fișierului



- ▶ Deplasați cursorul luminos pe fișierul pe care doriți să îl copiați și etichetați-l. Dacă doriți, puteți marca mai multe fișiere în acest fel



- ▶ Copiați fișierele marcate în directorul destinație

Funcții de marcare suplimentare: consultați "Etichetarea fișierelor", Pagină 110.

Dacă există fișiere marcate în ferestrele din stânga și din dreapta, TNC copiază din directorul în care se află cursorul luminos.

Suprascrierea fișierelor

Dacă copiați fișiere într-un director în care sunt stocate alte fișiere cu același nume, TNC vă va întreba dacă doriți să suprascriveți fișierele din directorul destinație:

- ▶ Pentru a suprascrive toate fișierele (cu caseta „Fișiere existente” selectată), apăsați tasta soft OK sau
- ▶ Apăsați tasta soft ANULARE dacă nu doriți suprascrierea niciunui fișier

Dacă doriți să suprascriveți un fișier protejat, trebuie să bifați caseta „Fișiere protejate” sau să anulați procesul de copiere.

Copierea unui tabel

Importul liniilor într-un tabel

Dacă copiați un tabel într-un tabel existent, puteți suprascrie liniile individuale cu tasta soft REPLACE FIELDS. Premise:

- Tabelul destinație trebuie să existe
- Fișierul de copiat trebuie să conțină numai liniile pe care doriți să le înlocuiți
- Ambele tabele trebuie să aibă aceeași extensie de fișier



Funcția **REPLACE FIELDS** este utilizată pentru a suprascrie linii în tabelul destinație. Pentru a evita pierderea datelor, creați o copie backup a tabelului original.

Exemplu

Cu un prestabilizator de sculă ați măsurat lungimea și raza a zece scule noi. Prestabilizatorul de sculă generează apoi tabelul de scule TOOL_Import.T cu 10 linii (pentru cele 10 scule).

- ▶ Copiați acest tabel din suportul extern de date în orice director
- ▶ Copiați tabelul creat extern peste cel existent, utilizând gestionarea TNC a fișierelor. TNC vă întreabă dacă doriți să suprascrieți tabelul de scule TOOL.T existent:
- ▶ Dacă apăsați tasta soft **DA**, TNC va suprascrie complet tabelul de scule TOOL.T curent. După acest proces de copiere, noul tabel TOOL.T va fi alcătuit din 10 linii.
- ▶ Sau apăsați tasta soft **REPLACE FIELDS** pentru ca TNC să suprascrie cele 10 linii în fișierul TOOL.T. Datele din celelalte linii rămân neschimbate.

Extragerea liniilor dintr-un tabel

Puteți selecta una sau mai multe linii dintr-un tabel și le puteți salva într-un tabel separat.

- ▶ Deschideți tabelul din care doriți să copiați linii
- ▶ Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta prima linie care va fi copiată
- ▶ Apăsați tasta soft **FUNCȚII ADIȚIONALE**
- ▶ Apăsați tasta soft **ETICHETĂ**
- ▶ Selectați linii suplimentare, dacă este necesar
- ▶ Apăsați tasta soft **SAVE AS**
- ▶ Introduceți un nume pentru tabelul în care vor fi salvate liniile selectate

Copierea unui director

- ▶ Deplasați cursorul luminos în fereastra din dreapta, pe directorul pe care doriți să-l copiați
- ▶ Apăsați tasta soft **COPY**: TNC deschide fereastra pentru selectarea directorului destinație
- ▶ Selectați directorul destinație și confirmați cu tasta soft **ENT** sau **OK**: TNC copiază directorul selectat și toate subdirectoarele sale în directorul destinație selectat

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Selectarea unuia din ultimele fișiere selectate

PGM
MGT

- Apelați gestionarul de fișiere

ULTIMELE
FIȘIERE

- Afișați ultimele 10 fișiere selectate: Apăsați tasta soft ULMTELE FIȘIERE

Utilizați tastele cu săgeți pentru a deplasa cursorul pe fișierul pe care doriți să-l selectați:

↑

- Mută evidențierea în sus și în jos în interiorul unei ferestre


↑

OK

- Pentru a selecta fișierul, apăsați tasta soft OK sau

ENT

- Apăsați tasta ENT

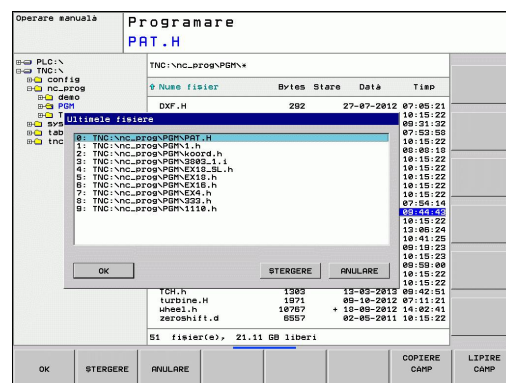

Ștergerea unui fișier



Atenție: Se pot pierde date!

După ce ștergeți fișierele, acestea nu mai pot fi recuperate!

- Deplasați cursorul luminos pe fișierul pe care doriți să-l ștergeți



- Pentru a selecta funcția de ștergere, apăsați tasta soft ȘTERGERE. TNC vă cere să confirmați dacă doriți să ștergeți fișierul
- Pentru a confirma ștergerea, apăsați tasta soft OK sau
- Pentru a anula ștergerea, apăsați tasta soft ANULARE

Ștergerea unui director



Atenție: Se pot pierde date!

După ce ștergeți fișierele, acestea nu mai pot fi recuperate!

- Deplasați cursorul luminos pe directorul pe care doriți să-l ștergeți



- Pentru a selecta funcția de ștergere, apăsați tasta soft ȘTERGERE. TNC vă cere să confirmați dacă doriți într-adevăr să ștergeți directorul cu toate subdirectoarele și fișierele sale
- Pentru a confirma ștergerea, apăsați tasta soft OK sau
- Pentru a anula ștergerea, apăsați pe tasta soft ANULARE



3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Etichetarea fișierelor

Funcția de marcare	Tastă soft
Marcarea unui singur fișier	
Marcarea tuturor fișierelor din director	
Anularea marcării unui singur fișier	
Anularea marcării tuturor fișierelor	
Copierea tuturor fișierelor marcate	

Anumite funcții, precum copierea sau ștergerea fișierelor, pot fi utilizate nu numai pentru fișiere individuale, dar și pentru mai multe fișiere simultan. Pentru a marca mai multe fișiere, efectuați următorii pași:

  
- Deplasați cursorul luminos la primul fișier



- Pentru a afișa funcțiile de marcare, apăsați tastele soft TAG.
- Marcați un fișier apăsând tastele soft TAG FILE.
- Deplasați evidențierea la următorul fișier pe care doriți să îl marcați: Funcționează doar cu tastele soft. Nu folosiți tastele cu săgeți!
- Pentru a marca și alte fișiere, apăsați tastele soft MARCARE FIȘIERE etc.
- Pentru a copia fișierele etichetate, apăsați tastele soft COPIERE ETICHETĂ sau
- Ștergeți fișierele etichetate apăsând tastele soft END, pentru a opri funcțiile de marcare, apoi tastele soft ȘTERGERE, pentru a șterge fișierele etichetate

Redenumirea unui fișier

 - ▶ Deplasați cursorul luminos pe fișierul pe care doriți să-l redenumiți



- ▶ Selectați funcția de redenumire
- ▶ Introduceți numele fișierului nou; tipul fișierului nu poate fi modificat
- ▶ Pentru a redenumi: Apăsați tasta soft OK sau tasta ENT

Sortarea fișierelor

- ▶ Selectați directorul în care doriți să sortați fișierele



 
- ▶ Selectați tasta soft SORTARE
- ▶ Selectați tasta soft cu criteriul de afișare corespunzător

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Funcții suplimentare

Protejarea unui fișier / Anularea protecției unui fișier

- ▶ Deplasați cursorul luminos pe fișierul pe care doriți să-l protejați



- ▶ Pentru a selecta funcțiile suplimentare, apăsați tasta soft FUNCȚII ADIȚIONALE



 
- ▶ Pentru a activa protecția fișierului, apăsați tasta soft PROTECȚIE. Fișierul are acum starea P




- ▶ Pentru a anula protecția fișierului, apăsați tasta soft NEPROTEJAT

Selectarea editorului

- ▶ Deplasați cursorul luminos în fereastra din dreapta, pe fișierul pe care doriți să-l deschideți



 
- ▶ Pentru a selecta funcțiile suplimentare, apăsați tasta soft FUNCȚII ADIȚIONALE




- ▶ Pentru a selecta editorul cu care veți deschide fișierul selectat, apăsați tasta soft ALEGE EDITOR
- ▶ Marcați editorul dorit
- ▶ Apăsați tasta soft OK pentru a deschide fișierul

Conectarea/deconectarea unui dispozitiv USB

 
- ▶ Deplasați cursorul luminos în fereastra din stânga



 - ▶ Pentru a selecta funcțiile suplimentare, apăsați tasta soft FUNCȚII ADIȚIONALE



 - ▶ Schimbați rândul de taste soft
- ▶ Căutarea unui dispozitiv USB
- ▶ Pentru a deconecta un dispozitiv USB, deplasați cursorul luminos pe dispozitivul USB



- ▶ Deconectați dispozitivul USB

Pentru informații suplimentare: consultați "Dispozitive USB la TNC", Pagină 121.

Instrumente suplimentare pentru administrarea tipurilor externe de fișiere

Cu ajutorul instrumentelor suplimentare, puteți afișa sau edita diferite tipuri de fișiere create extern pe TNC.

Tipuri fișiere	Descriere
Fișiere PDF (pdf)	Pagină 113
Foi de calcul Excel (xls, csv)	Pagină 114
Fișiere Internet (htm, html)	Pagină 114
Arhive ZIP (zip)	Pagină 115
Fișiere text (fișiere ASCII, de ex. txt, ini)	Pagină 116
Fișiere imagine (bmp, jpg, gif, png)	Pagină 117



Dacă transferați fișiere de pe un PC la sistemul de comandă prin TNCremoNT, trebuie să introduceți extensia numelui fișierului: pdf, xls, zip, bmp, gif, jpg și png, în lista tipurilor de fișiere pentru transmisie binară (element de meniu **Suplimentar > Configurare > Mod** în TNCremoNT).

Afișarea fișierelor PDF

Pentru a deschide fișierele PDF direct pe TNC, efectuați următorii pași:

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Selectați directorul în care să fie salvat fișierul PDF
- ▶ Deplasați cursorul luminos pe fișierul PDF
- ▶ Apăsăți pe ENT: TNC deschide fișierul PDF în propria aplicație utilizând instrumentul suplimentar **PDF viewer**


ENT

Cu combinația de taste ALT+TAB puteți reveni întotdeauna la interfața TNC pentru utilizator în timp ce lăsați fișierul PDF deschis. În mod alternativ, puteți face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfața TNC.

Dacă poziționați cursorul mouse-ului deasupra unui buton, va fi afișat un indiciu scurt explicând funcția acestui buton. Informații suplimentare despre modul de utilizare a **PDF viewer** sunt furnizate de **Asistență**.

Pentru a ieși din **PDF viewer**, efectuați următorii pași:

- ▶ Utilizați mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Fișier**
- ▶ Selectați elementul de meniu **Închidere**: TNC revine la gestionarul de fișiere

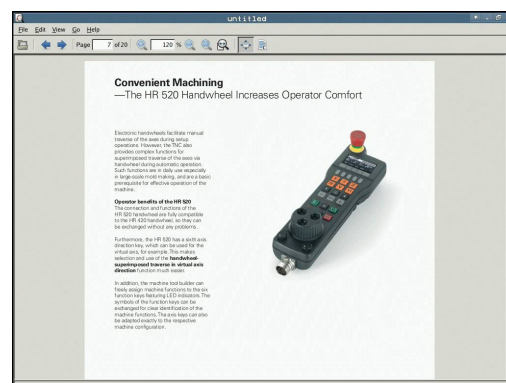

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Afișarea și editarea fișierelor Excel

Pentru a deschide și a edita fișiere Excel cu extensia **xls** sau **csv** direct de pe TNC, efectuați următorii pași:

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Selectați directorul în care să fie salvat fișierul Excel
- ▶ Deplasați cursorul luminos la fișierul Excel
- ▶ Apăsăți ENT: TNC deschide fișierul Excel în propria aplicație utilizând instrumentul suplimentar **Gnumeric**

ENT

Cu combinația de taste ALT+TAB puteți reveni întotdeauna la interfața TNC pentru utilizator în timp ce lăsați fișierul Excel deschis. În mod alternativ, puteți face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfața TNC.

Dacă poziționați cursorul mouse-ului deasupra unui buton, va fi afișat un indiciu scurt explicând funcția acestui buton. Informații suplimentare despre modul de utilizare a funcției **Gnumeric** sunt furnizate de **Asistență**.

Pentru a ieși din **Gnumeric**, efectuați următorii pași:

- ▶ Utilizați mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Fișier**
- ▶ Selectați elementul de meniu **Ieșire**: TNC revine la gestionarul de fișiere

Afișarea fișierelor Internet

Pentru a deschide și a edita fișiere de pe Internet cu extensia **htm** sau **html** direct de pe TNC, efectuați următorii pași:

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Selectați directorul în care să fie salvat fișierul de pe Internet
- ▶ Deplasați cursorul luminos la fișierul de pe Internet
- ▶ Apăsăți pe ENT: TNC deschide fișierul Internet în propria aplicație utilizând instrumentul suplimentar **Mozilla Firefox**



ENT

Prin combinația de taste ALT+TAB puteți reveni oricând la interfața pentru utilizator TNC în timp ce lăsați fișierul PDF deschis. În mod alternativ, puteți face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfața TNC.

Dacă poziționați cursorul mouse-ului deasupra unui buton, va fi afișat un indiciu scurt explicând funcția acestui buton. Informații suplimentare despre modul de utilizare a **Mozilla Firefox** sunt furnizate de **Asistență**.

Pentru a ieși din **Mozilla Firefox**, procedați după cum urmează:

- ▶ Utilizați mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Fișier**
- ▶ Selectați elementul de meniu **Ieșire**: TNC revine la gestionarul de fișiere

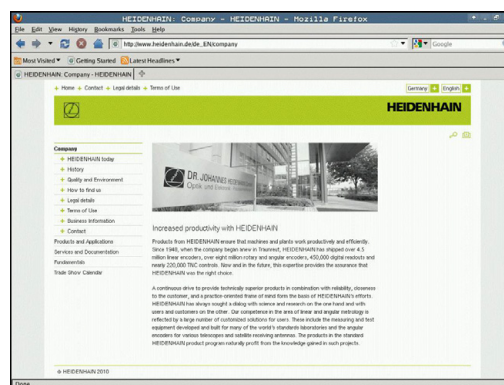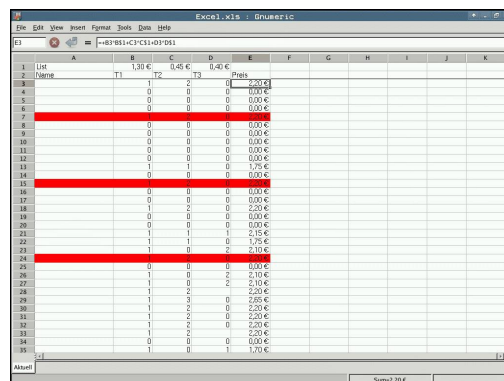

Lucrul cu arhivele ZIP

Pentru a deschide arhivele ZIP cu extensia **zip** direct de pe TNC, efectuaţi următorii paşi:

PGM
MGT

- ▶ Apelaţi gestionarul de fişiere
- ▶ Selectaţi directorul în care să fie salvat fişierul arhivă
- ▶ Deplasaţi cursorul luminos la fişierul arhivă
- ▶ Apăsaţi pe ENT: TNC deschide fişierul arhivă în propria aplicaţie utilizând instrumentul suplimentar **Xarchiver**


ENT

Cu combinaţia de taste ALT+TAB puteţi reveni întotdeauna la interfaţa TNC pentru utilizator în timp ce lăsaţi fişierul arhivă deschis. În mod alternativ, puteţi face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfaţa TNC.

Dacă poziţionaţi cursorul mouse-ului deasupra unui buton, va fi afişat un indiciu scurt explicând funcţia acestui buton. Informaţii suplimentare despre modul de utilizare a funcţiei **Xarchiver** sunt furnizate de **Asistenţă**.



Reţineţi că TNC nu efectuează nicio conversie binar la ASCII sau invers când comprimă şi extrage programe NC şi tabele NC. Când astfel de fişiere sunt transferate la comenzile TNC utilizând alte versiuni software, este posibil ca TNC să nu le poată citi.

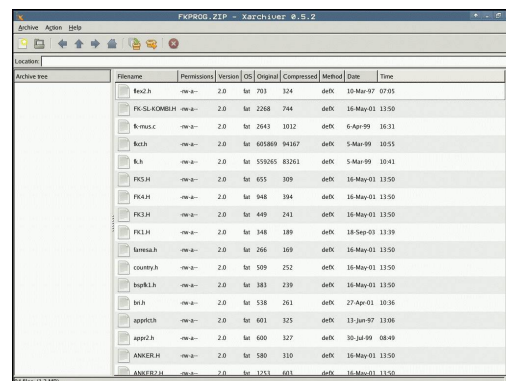

Pentru a ieşi din **Xarchiver**, efectuaţi următorii paşi:

- ▶ Utilizaţi mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Arhivă**
- ▶ Selectaţi elementul de meniu **leşire**: TNC revine la gestionarul de fişiere

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere


Afișarea și editarea fișierelor text

Pentru a deschide și a edita fișiere text (fișiere ASCII, de ex., cu extensia **txt** sau **ini**), procedați după cum urmează:

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Selectați partiția și directorul în care doriți să fie salvat fișierul text
- ▶ Deplasați cursorul luminos la fișierul text
- ▶ Apăsăți tasta ENT: TNC afișează o fereastră pentru selectarea editorului
- ▶ Apăsăți pe ENT pentru a selecta aplicația **Mousepad**. În mod alternativ, puteți să deschideți, de asemenea, fișierele TXT cu editorul de text intern al TNC
- ▶ TNC deschide fișierul text în propria aplicație utilizând instrumentul suplimentar **Mousepad**

ENT

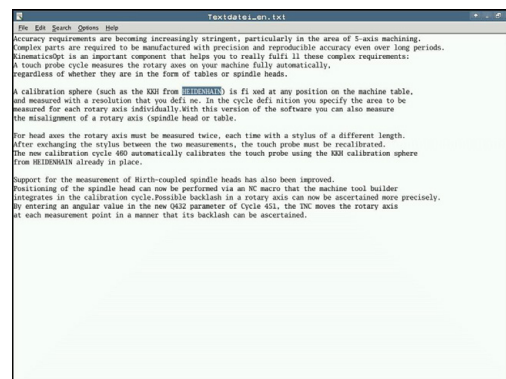

Dacă deschideți un fișier H sau I de pe o unitate externă și îl salvați pe unitatea TNC utilizând **Mousepad**, programele nu sunt transformate automat în formatul de control intern. Programele care sunt salvate în acest mod nu pot fi deschise sau rulate cu editorul TNC.

Cu combinația de taste ALT+TAB puteți reveni întotdeauna la interfața TNC pentru utilizator în timp ce lăsați fișierul text deschis. În mod alternativ, puteți face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfața TNC. Scurtăturile cu care sunteți familiarizat din Windows, pe care le puteți utiliza pentru a edita rapid texte (CTRL+C, CTRL+V,...), sunt disponibile în Mousepad.

Pentru a ieși din **Mousepad**, efectuați următorii pași:

- ▶ Utilizați mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Fișier**
- ▶ Selectați elementul de meniu **Ieșire**: TNC revine la gestionarul de fișiere

Afișarea fișierelor grafice

Pentru a deschide fișiere grafice cu extensia bmp, gif, jpg sau png direct de pe TNC, efectuați următorii pași:

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Selectați directorul în care să fie salvat fișierul grafic
- ▶ Mutați evidențierea la fișierul grafic
- ▶ Apăsați pe ENT: TNC deschide fișierul grafic în propria aplicație utilizând instrumentul suplimentar **ristretto**

ENT

Prin combinația de taste ALT+TAB puteți reveni oricând la interfața pentru utilizator TNC în timp ce lăsați fișierul grafic deschis. În mod alternativ, puteți face clic, de asemenea, pe simbolul corespunzător din bara de sarcini pentru a reveni la interfața TNC.

Informații suplimentare despre modul de utilizare a funcției **ristretto** sunt furnizate de **Asistență**.

Pentru a ieși din **ristretto**, procedați după cum urmează:

- ▶ Utilizați mouse-ul pentru a selecta elementul de meniu **Fișier**
- ▶ Selectați elementul de meniu **Ieșire**: TNC revine la gestionarul de fișiere



3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Transfer de date la/de la un mediu de date extern



Înainte de a putea transfera date pe un suport de date extern, trebuie să configurați interfața de date, consultați "Configurarea interfețelor de date", Pagină 482.

În funcție de software-ul pentru transferul de date pe care îl utilizați, este posibil să apară uneori probleme când transmiteți date printr-o interfață serială. Acestea pot fi remediate prin repetarea transmisiei.


Operare manuală			Programare		
TNC:\nc_arop\PGM*			TNC:*		
#	Num. fișier	Bytes Stare	#	Num. fișier	Bytes Stare
	DXF.H	282		config	
	error.h	354		nc_arop	
	EX11.H	1986		system	
	EX16.H	959		table	
	EX16_SL.H	1752		include	
	EX16.H	798		userlog.xml	17268
	EX16_SL.H	1519			
	EX4.H	1036			
	HEBEL.H	541			
	koord.h	1588			
	NEUSL_I	894			
	P388.P	444			
	PLI.H	2657			
	Ra-Pl.h	8875			
	Rastplatte.h	6877			
	Rastplatte.h.bak	6386			
	Rast.h	355			
	Schulter.h	3477			
	STAT.H	479			
	STAT1.H	623			
	TCH.H	1363			
	turbine.H	1871			
	wheel.h	18767			
	zaro3011.d	857			
51 fișier(e), 21.11 GB liberi			6 fișier(e), 21.11 GB liberi		
PGM MGT			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra			Fereastra		
Fereastra					

Dacă doriţi să copiaţi de pe TNC pe un suport extern de date, deplasaţi cursorul luminos din fereastra din stânga pe fişierul pe care doriţi să îl transferaţi.

Dacă doriţi să copiaţi de pe un suport extern de date pe TNC, deplasaţi cursorul luminos din fereastra din dreapta pe fişierul pe care doriţi să îl transferaţi.



 - Pentru a selecta altă unitate sau director: Apăsaţi tasta soft pentru selectarea directorului. TNC deschide o fereastră contextuală. Selectaţi directorul dorit în fereastra contextuală utilizând tastele cu săgeţi şi tasta ENT.



- Transferarea unui singur fişier: Apăsaţi tasta soft COPIERE sau



- Pentru a transfera mai multe fişiere, apăsaţi tasta soft TAG (din al doilea rând de taste soft, consultaţi „Etichetarea fişierelor”, pagina 111)

- Confirmaţi cu tasta OK sau cu tasta ENT. Pe TNC apare o fereastră de stare, care vă informează cu privire la progresul procesului de copiere sau



- Pentru a opri transferul de date, mutaţi evidenţierea în fereastra din stânga şi apăsaţi tasta soft WINDOW. Este afişată din nou fereastra standard a managerului de fişiere



Pentru a selecta alt director din afişajul cu ecran divizat, apăsaţi tasta soft ARATĂ STRUCTURĂ. Dacă apăsaţi tasta soft ARATĂ FIŞIERE, TNC afişează conţinutul directorului selectat!

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

TNC într-o rețea



Pentru a conecta placa Ethernet la rețea, consultați "Interfață Ethernet", Pagină 488.

TNC jurnalizează mesajele de eroare din timpul funcționării rețelei – consultați "Interfață Ethernet", Pagină 488.

Dacă TNC este conectat la o rețea, fereastra directorului afișează unitățile suplimentare (consultați ilustrația). Toate funcțiile descrise mai sus (selectarea unei unități, copierea fișierelor etc.) sunt valabile și pentru unitățile de rețea, în cazul în care dețineți drepturile corespunzătoare.


Conectarea și deconectare unei unități de rețea

PGM
MGT

- Pentru a apela gestionarul de fișiere, apăsați tasta PGM MGT. Dacă este necesar, apăsați tasta soft FEREASTRĂ pentru a configura ecranul după modelul din dreapta sus

REȚEA

- Pentru a selecta setările de rețea: Apăsați tasta soft REȚEA (al doilea rând de taste soft).
- Pentru a gestiona unitățile de rețea: Apăsați tasta soft DEFINIRE CONEXIUNE REȚEA. Într-o fereastră TNC afișează unitățile de rețea disponibile pentru acces. Tastele soft descrise mai jos sunt utilizate pentru a defini conexiunea pentru fiecare unitate

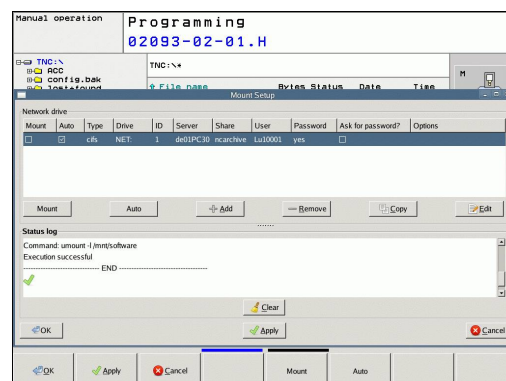

Funcție

Tastă soft

Stabiliți conexiunea la rețea. În cazul în care conexiunea este activă, TNC marchează coloana **Montare**.

Conectare

Deconectați conexiunea la rețea

Delogare

Stabilire automată a conexiunii de rețea la pornirea TNC. TNC marchează coloana **Auto**, în cazul în care conexiunea este stabilită automat.

Auto

Configurați noua conexiune la rețea

Adăugare

Ștergeți conexiunea la rețea existentă

Eliminare

Copiați conexiunea la rețea

Copiere

Editați conexiunea la rețea

Prelucrare

Goliți fereastra de stare

Șterge

Dispozitive USB la TNC

Efectuarea de copii de rezervă pentru date de pe sau încărcarea pe TNC este extrem de simplă cu dispozitivele USB. TNC acceptă următoarele dispozitive USB:

- Unități de dischetă cu sistem de fișiere FAT/VFAT
- Stick-uri de memorie cu sistem fișiere FAT/VFAT
- Hard disk-uri cu sistem fișiere FAT/VFAT
- Unități de CD-ROM cu sistem de fișiere Joliet (ISO 9660)

TNC detectează automat aceste tipuri de dispozitive USB când sunt conectate. TNC nu acceptă dispozitive USB cu alte sisteme de fișiere (precum NTFS). TNC afișează mesajul de eroare **USB: TNC nu acceptă dispozitivul** când conectați un astfel de dispozitiv.



TNC afișează, de asemenea, mesajul de eroare **USB: TNC nu acceptă dispozitivul** când conectați un hub USB. În acest caz, confirmați mesajul cu tasta CE.

Teoretic, ar trebui să puteți conecta la TNC toate dispozitivele USB cu sistemele de fișiere amintite mai sus. Este posibil ca un dispozitiv USB să nu fie identificat corect de dispozitivul de control. În astfel de cazuri, utilizați alt dispozitiv USB.

Dispozitivele USB apar în arborele de directoare ca unități separate. Prin urmare, puteți utiliza funcțiile de gestionare a fișierelor descrise în capitolele anterioare.



Producătorul mașinii poate asigura nume permanente dispozitivelor USB. Consultați manualul mașinii.

3.4 Lucrul cu gestionarul de fișiere

Pentru a scoate un dispozitiv USB, efectuați următorii pași:

-  ▶ Apelați managerul de fișiere: Apăsați tasta PGM MGT
-  ▶ Selectați fereastra din stânga cu tasta săgeată
-  ▶ Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta dispozitivul USB pe care doriți să-l deconectați
-  ▶ Parcurgeți rândul de taste soft
-  ▶ Selectați funcțiile suplimentare
-  ▶ Selectați funcția pentru eliminarea dispozitivelor USB. TNC deconectează dispozitivul USB din arborele de directoare
-  ▶ Ieșiți din gestionarul de fișiere

Pentru a restabili conexiunea cu un dispozitiv USB care a fost eliminat, apăsați următoarea tastă soft:

-  ▶ Selectați funcția pentru reconectarea dispozitivelor USB


4

**Programare:
Mijloace auxiliare
de programare**

4.1 Tastatură pe ecran

4.1 Tastatură pe ecran

Dacă utilizați versiunea compactă (fără tastatură alfabetică) TNC 620, puteți să introduceți litere și caractere speciale cu tastatura de pe ecran sau de la o tastatură de PC conectată prin intermediul unui port USB.

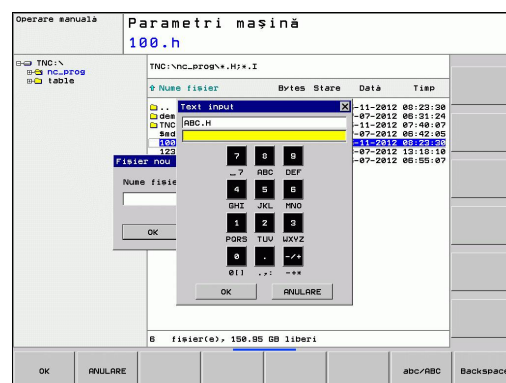

Introduceți textul de la tastatura ecranului

- ▶ Apăsați tasta GOTO, dacă doriți să introduceți litere, de exemplu numele unui program sau al unui director, folosind tastatura de pe ecran
- ▶ TNC deschide o fereastră în care câmpul numeric este afișat împreună cu literele corespunzătoare atribuite
- ▶ Puteți deplasa cursorul la caracterul dorit apăsând în mod repetat tasta corespunzătoare
- ▶ Așteptați până când caracterul selectat este transferat în câmpul de introducere, înaintea introducerii altui caracter
- ▶ Folosiți tasta soft OK pentru a introduce textul în câmpul deschis

Utilizați tasta soft abc/ABC pentru a alege caractere mici sau mari. Dacă producătorul mașinii a definit și alte caractere speciale, le puteți apela cu tasta soft CHARACTER SPECIAL și le puteți insera. Pentru a șterge caractere individuale, folosiți tasta soft Backspace.

4.2 Adăugarea comentariilor

Aplicație


Puteți adăuga comentarii într-un program de piesă pentru a explica pașii programului sau pentru a face note generale.



Dacă TNC nu poate afișa comentariul complet pe ecran, este afișat semnul >>.

Ultimul caracter dintr-un bloc de comentarii nu trebuie să aibă semnul tilda (~).

Există trei metode de adăugare a comentariilor.

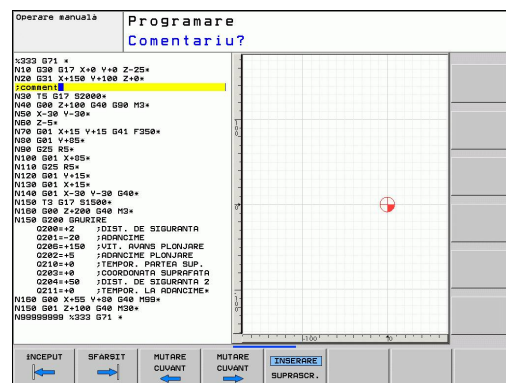

Introducerea comentariilor în timpul programării

- ▶ Introduceți datele pentru un bloc de program, apoi apăsați tasta punct și virgulă „;” de pe tastatura alfabetică — TNC afișează dialogul instantaneu **COMENTARIU?**
- ▶ Introduceți comentariul și finalizați blocul apăsând tasta END

Inserarea comentariilor după introducerea programului

- ▶ Selectați blocul în care doriți să adăugați un comentariu
- ▶ Selectați ultimul cuvânt din bloc cu ajutorul tastei cu săgeată dreapta: La sfârșitul blocului va apărea un caracter „;” și TNC va afișa dialogul instantaneu **COMENTARIU?**
- ▶ Introduceți comentariul și finalizați blocul apăsând tasta END

Introducerea unui comentariu într-un bloc separat

- ▶ Selectați blocul după care doriți să inserați comentariul
- ▶ Inițiați dialogul de programare cu tasta punct și virgulă (;) de pe tastatura alfabetică
- ▶ Introduceți comentariul și finalizați blocul apăsând tasta END

4.2 Adăugarea comentariilor

Funcțiile pentru editarea unui comentariu

Funcție	Tastă soft
Salt la începutul comentariului	
Salt la sfârșitul comentariului	
Salt la începutul unui cuvânt. Cuvintele trebuie separate printr-un spațiu	
Salt la sfârșitul unui cuvânt. Cuvintele trebuie separate printr-un spațiu	
Comutare între modul Inserare și modul Suprascrisere	

4.3 Structurarea programelor


Definiție și aplicații

Această funcție TNC vă oferă posibilitatea de a comenta programele pieselor în blocuri de structurare. Blocurile de structurare reprezintă texte scurte, de până la 37 de caractere și sunt utilizate cu rol de comentarii sau titluri pentru următoarele linii de program.


Cu ajutorul blocurilor de structurare adecvate, puteți organiza programe lungi și complexe într-o manieră clară și inteligibilă.

Această funcție este deosebit de utilă dacă doriți să modificați programul ulterior. Blocurile de structurare pot fi inserate în orice punct al programului piesei. Pot de asemenea să fie afișate într-o fereastră separată și editate sau completate, în funcție de caz.

Elementele de structură inserate sunt gestionate de către TNC într-un fișier separat (extensie: .SEC .DEP). Acest lucru mărește viteza de navigare prin fereastra de structură a programului.

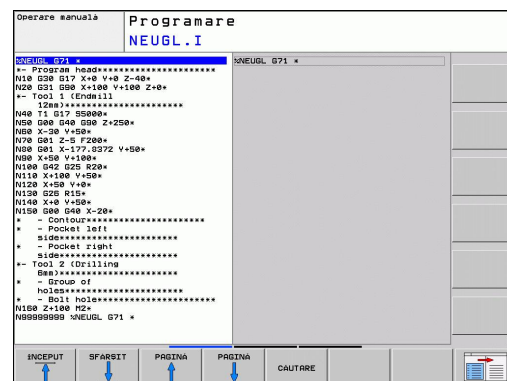

 Afișarea ferestrei de structură a programului / Schimbarea ferestrei active




- Pentru a afișa fereastra de structură a programului, selectați afișajul de ecran PROGRAM +SECTS



- Pentru a schimba fereastra activă, apăsați tasta soft „Modificare fereastră”

Inserarea unui bloc de structurare în fereastra programului (stânga)

 - Selectați blocul după care doriți să inserați blocul de structurare



- Apăsați tasta soft INSERT SECTION sau tasta * de pe tastatura ASCII
- Introduceți textul de structurare cu tastatura alfabetică



- Dacă este nevoie, modificați adâncimea structurii cu tasta soft

Selectarea blocurilor în fereastra de structură a programului

Dacă navigați bloc cu bloc prin fereastra de structură a programului, simultan TNC deplasează automat blocurile NC corespunzătoare în fereastra programului. În acest fel, puteți trece rapid peste secțiuni mari de program.

4.4 Calculator


4.4 Calculator

Utilizarea

TNC prezintă un calculator integrat, cu funcțiile matematice de bază.

- ▶ Utilizați tasta CALC pentru a afișa și a ascunde calculatorul on-line
- ▶ Selectarea calculatorului: Calculatorul este operat prin comenzi scurte, emise prin taste soft sau prin tastatura alfabetică.

Funcție matematică	Comandă (tastă)
Adunare	+
Scădere	-
Înmulțire	*
Împărțire	/
Calculare în paranteze	()
Arc cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangentă	TAN
Puterile valorilor	X^Y
Rădăcină pătrată	SQRT
Inversiune	1/X
pi (3,14159265359)	PI
Adăugarea valorii în memoria tampon	M+
Salvarea valorii în memoria tampon	MS
Apelarea din memoria tampon	MR
Ștergerea conținutului memoriei tampon	MC
Logaritm natural	LN
Logaritm	LOG
Funcție exponențială	e^x
Verificarea semnului algebric	SGN
Obținerea valorii absolute	ABS
Rotunjirea zecimalelor	INT
Rotunjirea numerelor întregi	FRAC
Operator Modulo	MOD
Selectarea vizualizării	Vizualizare
Ștergerea valorii	CE
Unitatea de măsură	MM sau INCH
Modul de afișare pentru valorile unghiurilor	DEG (grade) sau RAD (radiani)

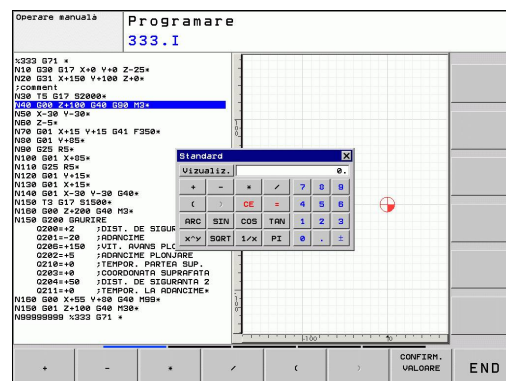

Funcție matematică	Comandă (tastă)
Modul de afișare al valorilor numerice	DEC (zecimal) sau HEX (hexazecimal)

Transferul valorii calculate în program

- Utilizați tastele săgeți pentru a selecta cuvântul în care doriți să transferați valoarea calculată
- Suprapuneți calculatorul on-line utilizând tastele CALC și efectuați calculul dorit
- Apăsăți tastele de capturare a poziției efective sau tastele soft APPLY VALUE pentru ca TNC să transfere valoarea calculată în caseta activă de introducere și să închidă calculatorul.



De asemenea, puteți transfera valorile dintr-un program în calculator. Când apăsați pe tastele soft FETCH VALUE, TNC transferă valoarea din câmpul de introducere activ în calculator.

Reglarea poziției calculatorului

Apăsăți tastele soft FUNCȚII SUPLIMENTARE pentru a accesa setările pentru deplasarea calculatorului:

Funcție	Tastă soft
Deplasați calculatorul în direcția săgeții	
Reglați incrementul pentru deplasare	
Poziționați calculatorul în centru	



De asemenea, puteți deplasa calculatorul cu tastele cu săgeți de la tastatură. Dacă ați conectat un mouse, puteți poziționa calculatorul și cu ajutorul acestuia.

 
4.5 Programarea graficii

4.5 Programarea graficii

Generare / fără generare de grafice în timpul programării

În timp ce scrieți programul piesei, puteți seta TNC să genereze un grafic 2-D trasat cu creionul al conturului programat.


- Pentru a comuta configurația ecranului la afișarea blocurilor de program în stânga și a graficii în dreapta, apăsați tasta **SPLIT SCREEN** și tasta soft **PROGRAM+GRAPHICS**



- Setati tasta soft **DESENARE AUTOMATĂ** la **PORIT**. În timp ce introduceți liniile de program, TNC generează fiecare contur de traseu pe care îl programați în fereastra grafică din jumătatea dreaptă a ecranului

Dacă nu doriți ca TNC să genereze grafice în timpul programării, setați tasta soft **DESENARE AUTOMATĂ** la **OPRIT**.

Chiar dacă **DESENARE AUTOMATĂ PORIT** este activă, nu sunt generate grafice pentru repetițiile secțiunilor de program.

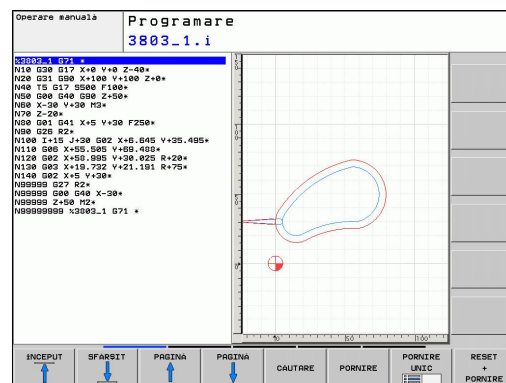

Generarea unui grafic pentru un program existent

- Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta blocul până la care doriți să generați grafica sau apăsați pe **GOTO** și introduceți numărul blocului dorit



- Pentru a genera grafica, apăsați tasta soft **RESET + START**

Funcții suplimentare:

Funcție	Tastă soft
Generare grafic complet	RESET + PORNIRE
Generare grafic programare bloc cu bloc	PORNIRE UNIC
Generați un grafic complet sau completați-l după RESETARE + START	PORNIRE
Oprire grafice de programare. Această tastă soft apare doar în timp ce TNC generează grafica interactivă	OPRIR

Afișarea numărului de bloc PORNIT/OPRIT



- Schimbați rândul de taste soft: consultați ilustrația

 


- Afișarea numerelor blocurilor: Setati tasta soft AFIȘARE/OMITERE NUMĂR BLOC la AFIȘARE
- Ascunderea numerelor blocurilor: Setati tasta soft AFIȘARE/OMITERE NUMĂR BLOC la OMIT

Ștergerea graficului



- Schimbați rândul de taste soft: consultați ilustrația




- Ștergeți grafica: Apăsați tasta soft GOLIRE GRAFICĂ

Afișarea liniilor grilei



 - Schimbați rândul de taste soft: consultați ilustrația



- Afișați liniile grilei: Apăsați tasta soft „AFIȘARE LINII GRILĂ”

4.5 Programarea graficii


Mărirea sau reducerea detaliilor

Puteți selecta afișajul grafic selectând un detaliu cu cadrul suprapus. Acum puteți mări sau micșora detaliul selectat.

- Selectați rândul de taste soft pentru mărirea/micșorarea detaliilor (al doilea rând, consultați ilustrația)

Sunt disponibile următoarele funcții:

Funcție	Tastă soft
Afișare și deplasare cadru suprapus. Apăsați și mențineți apăsată tastele soft pentru a deplasa cadrul suprapus	   
Reducerea suprapunerii cadrului - Apăsați tastele soft pentru reducere	
Mărirea suprapunerii cadrului - Apăsați tastele soft	

 


- Confirmați zona selectată cu tastele soft DETALII FEREASTRĂ

Tastele soft RESET WORKPIECE BLANK este utilizată pentru a restabili secțiunea originală.



Dacă ați conectat un mouse, puteți desena o suprapunere de cadru cu butonul din stânga al mouse-ului pentru suprafața care va fi mărită. Puteți, de asemenea, să utilizați mouse-ul pentru mărirea sau reducerea graficii.

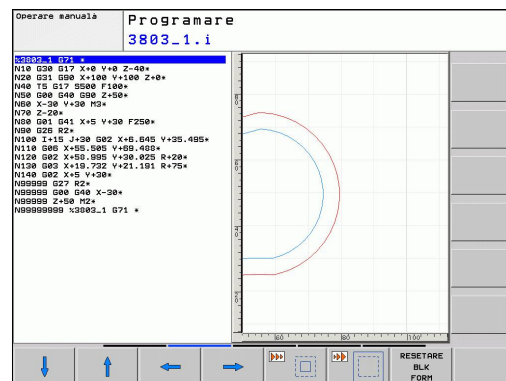

4.6 Mesaje de eroare

Afișarea erorilor

TNC generează automat mesaje de eroare când detectează probleme precum:

- Intrare incorectă de date
- Erori logice în program
- Elemente de contur imposibil de prelucrat
- Utilizarea incorectă a palpatoarelor

Când apare o eroare, aceasta este afișată cu font roșu în antet. Mesajele de eroare lungi și cu mai multe linii sunt afișate sub formă abreviată. Dacă apare o eroare în fundal, cuvântul „Eroare” este afișat cu font roșu. Informațiile complete despre toate erorile în așteptare sunt afișate în fereastra de erori.

Dacă survine o rară „eroare de verificare a procesorului”, TNC deschide automat fereastra de erori. Nu puteți anula o astfel de eroare. Opriti sistemul și reporniți TNC.

Mesajul de eroare este afișat în antet până când este eliminat sau înlocuit cu o eroare mai importantă.

Un mesaj de eroare, care conține numărul unui bloc de program, este determinat de o eroare apărută în blocul indicat sau în cel precedent.

Deschideți fereastra de erori



- Apăsați tasta ERR. TNC deschide fereastra de erori și afișează toate mesajele de eroare adunate.

Închiderea ferestrei de erori



- Apăsați tasta soft END sau



- Apăsați tasta ERR. TNC închide fereastra de erori.

4.6 Mesaje de eroare


Mesaje de eroare detaliate

TNC afișează cauzele posibile ale erorilor și sugestii pentru rezolvarea problemei:

- Deschideți fereastra de erori

INFORMAȚII
SUPLIMENT.

- Informații despre cauza erorii și rezolvare:
Poziționați cursorul luminos pe mesajul de eroare și apăsați tasta soft INFO SUPLIMENTAR. TNC deschide o fereastră cu informații despre cauza erorii și modalitate de rezolvare
- Părăsiți informațiile: Apăsați din nou tasta soft INFO SUPLIMENTAR

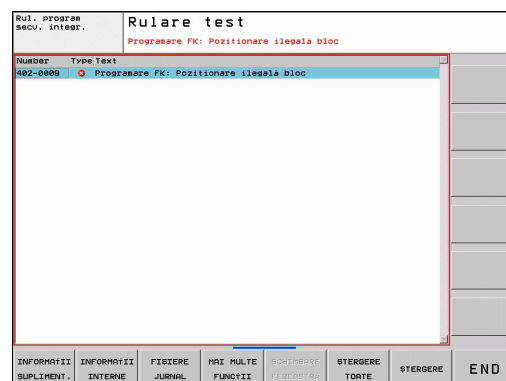

Tasta soft INFO INTERN

Tasta soft INFO INTERN oferă informații despre mesajul de eroare. Aceste informații sunt necesare doar dacă este nevoie de intervenție.

- Deschideți fereastra de erori.

INFORMAȚII
INTERNE

- Informații detaliate despre mesajul de eroare:
Poziționați evidențierea pe mesajul de eroare și apăsați tasta soft INFO INTERN. TNC deschide o fereastră cu informațiile interne despre eroare
- Pentru a părăsi Detaliile, apăsați din nou tasta soft INFO INTERN

Ștergerea erorilor

Ștergerea erorilor în afara ferestrei de erori



- ▶ Ștergeți eroarea/mesajul din antet: Apăsați tasta CE



În unele moduri de operare (cum ar fi modul Editare), butonul CE nu poate fi folosit pentru a șterge eroarea, deoarece acest buton este rezervat pentru alte funcții.

Ștergerea mai multor erori

- ▶ Deschideți fereastra de erori



- ▶ Ștergeți erorile individual: Poziționați cursorul luminos pe mesajul de eroare și apăsați tasta soft ȘTERGERE



- ▶ Ștergeți toate erorile: Apăsați tasta soft ȘTERGE TOT



Dacă nu a fost eliminată cauza erorii, mesajul de eroare nu poate fi șters. În acest caz, mesajul de eroare rămâne în fereastră.

 
Jurnalul de erori

TNC stochează erorile și evenimentele importante (de ex: pornirea sistemului) într-un jurnal de erori. Dimensiunea jurnalului de erori este limitată. Dacă jurnalul este plin, TNC va utiliza un al doilea fișier. Dacă și acesta este plin, primul jurnal de erori este șters și rescris și așa mai departe. Pentru a vizualiza istoricul de erori, comutați între FIȘIER ACTUAL și FIȘIER PRECEDENT.


- ▶ Deschideți fereastra de erori.



- ▶ Apăsați tasta soft FIȘIERE JURNAL.



 - ▶ Deschideți fișierul jurnalului de erori: Apăsați tasta soft JURNAL EROARE.



- ▶ Dacă aveți nevoie de fișierul jurnal precedent: Apăsați tasta soft FIȘIER PRECEDENT.



- ▶ Dacă aveți nevoie de fișierul jurnal curent: Apăsați tasta soft FIȘIER ACTUAL.

Cea mai veche înregistrare este la începutul jurnalului de erori și cea mai recentă înregistrare se află la sfârșit.

4.6 Mesaje de eroare

Jurnalul apăsărilor de taste

TNC stochează apăsările de taste și evenimentele importante (de ex: pornirea sistemului) într-un jurnal de apăsări de taste. Dimensiunea jurnalului de apăsări de taste este limitată. Dacă jurnalul de apăsări de taste este plin, TNC va utiliza un al doilea jurnal de apăsări de taste. Dacă și al doilea fișier este plin, primul jurnal de apăsări de taste este șters și rescris și așa mai departe. Pentru a vizualiza istoricul de apăsări de taste, comutați între FIȘIER ACTUAL și FIȘIER PRECEDENT.

FIȘIER JURNAL	► Apăsați tasta soft FIȘIERE JURNAL
JURNAL APĂS. TASTE	► Pentru a deschide jurnalul de apăsări de taste: Apăsați tasta soft JURNAL APĂS. TASTE
FIȘIER ANTERIOR	► Dacă aveți nevoie de fișierul jurnal precedent: Apăsați tasta soft FIȘIER PRECEDENT
FIȘIER CURENT	► Dacă aveți nevoie de fișierul jurnal curent: Apăsați tasta soft FIȘIER ACTUAL

TNC salvează fiecare tastă apăsată în cursul operării într-un jurnal de apăsări de taste. Cea mai veche înregistrare este la începutul jurnalului de eroare și cea mai recentă înregistrare se află la sfârșit.

Prezentare generală a butoanelor și tastelor soft pentru vizualizarea fișierelor jurnal

Funcție	Tastă soft/ Taste
Deplasare la începutul fișierului jurnal	
Deplasare la sfârșitul fișierului jurnal	
Fișierul jurnal actual	
Fișierul jurnal precedent	
Deplasare cu o linie în sus/jos	 
Revenire la meniul principal	

Textele informative

După o operație greșită, precum apăsarea unei taste fără funcție sau introducerea unei valori în afara domeniului valid, TNC afișează (cu verde) un text în antet, anunțându-vă ca operația nu a fost corectă. Acest mesaj este eliminat odată cu următoarea introducere corectă.

Salvarea fișierelor de service

Dacă este necesar, puteți salva „Starea curentă a TNC” pentru a fi evaluată de un tehnician de service. Este salvat un grup de fișiere de service (fișierele jurnal de erori, de apăsare a tastelor, precum și alte fișiere care conțin informații despre starea curentă a mașinii și a prelucrării).

Dacă repetați funcția „Salvare fișiere service” cu același nume de fișier, grupul salvat anterior al fișierelor de date de service va fi suprascris. Pentru a evita acest lucru, utilizați alt nume de fișier când repetați funcția.

Salvarea fișierelor de service

- Deschideți fereastra de erori.

FIȘIERE
JURNAL

- Apăsați tastele soft FIȘIERE JURNAL.

SALVARE
FIȘIERE
SERVICE

- Apăsați tastele soft SALVARE FIȘIERE SERVICE: TNC deschide o fereastră contextuală în care puteți introduce un nume pentru fișierul de service.

OK

- Salvați fișierele de service: Apăsați tastele soft OK.

4.6 Mesaje de eroare

Apelarea sistemului de asistență TNCguide

Puteți apela sistemul de asistență al TNC prin intermediul tastelor soft. Sistemul de asistență afișează imediat aceeași explicație a erorii ca cea primită în urma apăsării tastei soft ASISTENȚĂ.



Dacă producătorul mașinii furnizează, de asemenea, un sistem de asistență, TNC afișează o tastă soft suplimentară PRODUCĂTOR MAȘINĂ, pentru a putea apela acest sistem separat de asistență. Acolo veți găsi informații suplimentare, mai detaliate, referitoare la mesajul de eroare respectiv.



- Apelați asistența pentru mesajele de eroare HEIDENHAIN



- Apelați la linia de asistență pentru mesajele de eroare HEIDENHAIN, dacă este disponibilă

4.7 Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem

Aplicație




Înainte de a putea utiliza TNCguide, trebuie să descărcați fișierele de asistență de pe pagina Web a HEIDENHAIN consultați "Descărcarea fișierelor de asistență curente", Pagină 144.

Sistemul de asistență care ține cont de context **TNCguide** include documentația pentru utilizator în format HTML. TNCguide este apelat cu tasta ASISTENȚĂ și TNC afișează adesea imediat informațiile specifice condiției din care a fost apelată asistența (apelarea contextuală). Chiar dacă editați un bloc NC și apăsați tasta ASISTENȚĂ, sunteți aduși exact în acest loc în documentație, care descrie funcția corespunzătoare.



TNC încearcă întotdeauna să pornească sistemul TNCguide în limba selectată ca limbă conversațională pe TNC. Dacă fișierele cu această limbă nu sunt încă disponibile pe TNC, acesta deschide automat versiunea în limba engleză.

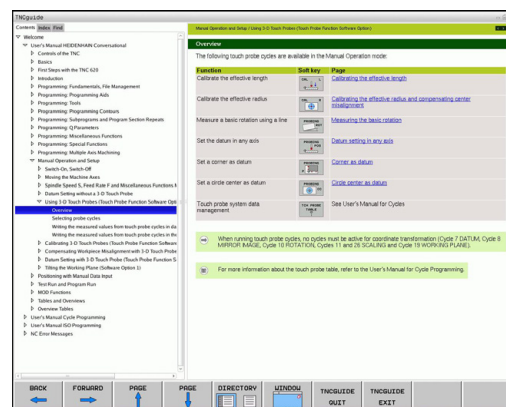

În TNCguide sunt disponibile următoarele documentații pentru utilizator:

- Manualul utilizatorului pentru programare conversațională (**BHBKlartext.chm**)
- Manualul utilizatorului DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor (**BHBtchprobe.chm**):
- Lista tuturor mesajelor de eroare (**errors.chm**)

În plus, este disponibil fișierul „carte” **main.chm**, în care se află conținutul tuturor fișierelor .chm existente.



Ca opțiune, producătorul mașinii poate îngloba documentații specifice mașinii în **TNCguide**. Aceste documente apar ca o carte separată în fișierul **main.chm**.

4.7 Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem

Lucrul cu TNCguide


Apelarea TNCguide

Există mai multe modalități de a porni sistemul TNCguide:

- ▶ Apăsati tasta ASISTENȚĂ, dacă TNC nu afișează deja un mesaj de eroare
- ▶ Faceți clic pe simbolul asistență din partea din dreapta jos a ecranului, apoi faceți clic pe tastele soft corespunzătoare
- ▶ Utilizați gestionarul de fișiere pentru a deschide un fișier asistență (fișier .chm). TNC poate deschide orice fișier .chm, chiar dacă acesta nu este salvat pe hard disk-ul TNC



Dacă există unul sau mai multe mesaje de eroare, TNC afișează asistența asociată mesajelor respective. Pentru a porni sistemul **TNCguide**, trebuie să confirmați în prealabil mesajele de eroare. Când sistemul de asistență este apelat de pe stația de programare, TNC pornește browserul standard definit la nivel intern (de obicei Internet Explorer) sau browserul adaptat în alt mod de HEIDENHAIN.

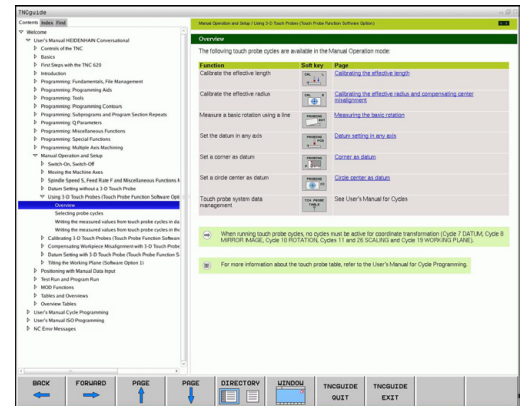

Pentru multe dintre tastele soft există un apel care ține cont de context prin care puteți merge direct la descrierea funcției tastei soft. Această opțiune presupune utilizarea mouse-ului. Procedați după cum urmează:

- ▶ Selectați rândul de taste soft ce conține tasta soft dorită
- ▶ Faceți clic cu mouse-ul pe simbolul asistență pe care TNC îl afișează deasupra rândului de taste soft: Cursorul mouse-ului se transformă într-un semn de întrebare
- ▶ Deplasați semnul de întrebare pe tasta soft pentru care doriți o explicație și faceți clic: TNC deschide TNCguide Dacă nicio parte anume a sistemului de asistență nu este asignată tastei soft selectate, TNC deschide fișierul registru **main.chm**, în care puteți utiliza funcția de căutare sau pe cea de navigare pentru a găsi manual explicația dorită

Chiar dacă editați un bloc NC, asistența senzitivă la conținut este disponibilă:

- ▶ Selectați orice bloc NC
- ▶ Folosiți tastele săgeți pentru a deplasa cursorul pe bloc
- ▶ Apăsati tasta ASISTENȚĂ: TNC lansează sistemul de asistență și afișează o descriere pentru funcția activă (nu se aplică funcțiilor auxiliare sau ciclurilor care au fost integrate de către producătorul mașinii unelte)

Navigarea în TNCguide

Cel mai ușor este să utilizați mouse-ul pentru a naviga în TNCguide. În partea stângă a ecranului apare un cuprins. Dacă faceți clic pe triunghiul îndreptat spre dreapta deschideți secțiunile subordonate, iar dacă faceți clic pe intrarea respectivă deschideți paginile individuale. Este utilizat la fel ca Windows Explorer.

Pozițiile textelor legate (referințe indirecte) sunt afișate subliniat și colorate în albastru. Dacă faceți clic pe legătură, deschideți pagina asociată acesteia.

Puteți de asemenea să operați TNCguide cu ajutorul tastelor și a tastelor soft. Tabelul următor conține o prezentare generală a funcțiilor tastelor respective.

Funcție	Tastă soft
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Selectați elementul de mai sus sau de sub acesta	
■ Dacă fereastra text din dreapta este activă: Mutați pagina în jos sau în sus dacă textul sau grafica nu sunt afișate complet	
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Deschideți cuprinsul Dacă ramura se află la capăt, executați un salt spre fereastra din dreapta	
■ Dacă fereastra text din partea dreaptă este activă: Nicio funcție	
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Închideți cuprinsul	
■ Dacă fereastra text din partea dreaptă este activă: Nicio funcție	
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Utilizați tasta cursor pentru a afișa pagina selectată	
■ Dacă fereastra text din dreapta este activă: Dacă cursorul se află pe o legătură, salt la pagina legată	
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Comutați fila între afișarea cuprinsului, afișarea indexului de subiecte și funcția căutare text integral și comutarea în jumătatea din dreapta a ecranului	
■ Dacă fereastra de text din dreapta este activă: Salt înapoi la fereastra din stânga	
■ Dacă cuprinsul din stânga este activ: Selectați elementul de mai sus sau de sub acesta	
■ Dacă fereastra text din partea dreaptă este activă: Salt la legătura următoare	
Selectare ultima pagină afișată	
Derulați paginile înainte dacă ați utilizat funcția „selectare ultima pagină afișată”	

4.7 Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem

Funcție	Tastă soft
Deplasare în sus cu o pagină	
Deplasare în jos cu o pagină	
Afișare sau ascundere cuprins	
Comutare între afișaj ecran întreg și afișaj redus. Cu afișajul redus puteți vizualiza o parte din restul ferestrei TNC	
Focalizarea este îndreptată spre interior, către aplicația TNC, astfel încât să puteți opera dispozitivul de control când TNCguide este deschis. Dacă ecranul întreg este activ, TNC reduce automat dimensiunea ferestrei înainte de modificarea focalizării	
Părăsirea TNCguide	

Indexul de subiecte

Subiectele cele mai importante din manual sunt descrise în indexul de subiecte (fila **Index**). Le puteți selecta direct cu ajutorul mouse-ului sau cu tastele cursor.


Partea stângă este activă.



- ▶ Selectați fila **Index**
- ▶ Activați câmpul de introducere **Cuvânt cheie**
- ▶ Introduceți cuvântul pentru subiectul dorit și TNC sincronizează indexul și creează o listă în care puteți găsi cu mai multă ușurință subiectul sau
- ▶ Utilizați tasta cu săgeată pentru a evidenția cuvântul cheie dorit
- ▶ Utilizați tasta ENT pentru a apela informațiile despre cuvântul cheie selectat



Puteți introduce cuvântul de căutare numai cu o tastatură conectată prin USB.

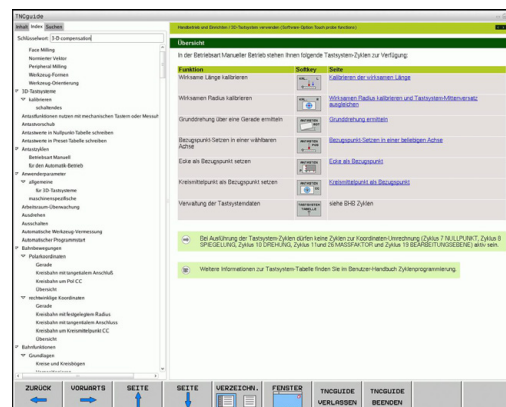

Căutarea textului integral

În fila **Căutare** puteți căuta un cuvânt anume în întregul TNCguide.

Partea stângă este activă.



- ▶ Selectați fila **Căutare**
- ▶ Activați câmpul de introducere **Căutare**.
- ▶ Introduceți cuvântul dorit și confirmați cu tasta ENT: TNC afișează toate sursele care conțin cuvântul
- ▶ Utilizați tasta săgeată pentru a evidenția sursa dorită
- ▶ Apăsăți tasta ENT pentru a vă deplasa la sursa selectată



Puteți introduce cuvântul de căutare numai cu o tastatură conectată prin USB.

Căutarea de text integral funcționează numai pentru cuvinte individuale.

Dacă activați funcția **Căutare numai în titluri** (cu mouse-ul sau utilizând cursorul și tasta spațiu), TNC caută numai în titluri și ignoră corpul textului.

4.7 Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem

Descărcarea fișierelor de asistență curente

Veți găsi fișierele de asistență pentru software-ul TNC pe pagina Web HEIDENHAIN www.heidenhain.ro, în:

- ▶ Documentație și informații
- ▶ Documentație utilizator
- ▶ TNCguide
- ▶ Selectați limba dorită
- ▶ Sisteme de control TNC
- ▶ Seria, de ex. seria TNC 600
- ▶ Număr software NC dorit, de ex. TNC 620 (34049x-01)
- ▶ Selectați versiunea de limbă dorită din tabelul **Asistență on-line TNCguide**
- ▶ Descărcați fișierul ZIP și extrageți conținutul din acesta
- ▶ Mutați fișierele CHM dezarhivate în TNC, în directorul **TNC:**
\tncguide\en sau în subdirectorul cu limba corespunzătoare
(consultați, de asemenea, următorul tabel)



Dacă doriți să utilizați TNCremoNT pentru a transfera fișierele CHM în TNC, atunci, în elementul de meniu **Suplimentar >Configurare >Mod >Transfer în format binar** trebuie să introduceți extensia **.CHM**.

Sistemul de asistență TNCguide raportat la sistem 4.7

Limba	Director TNC
Germană	TNC:\tncguide\de
Engleză	TNC:\tncguide\en
Cehă	TNC:\tncguide\cs
Franceză	TNC:\tncguide\fr
Italiană	TNC:\tncguide\it
Spaniolă	TNC:\tncguide\es
Portugheză	TNC:\tncguide\pt
Suedează	TNC:\tncguide\sv
Daneză	TNC:\tncguide\da
Finlandeză	TNC:\tncguide\fi
Olandeză	TNC:\tncguide\nl
Polonă	TNC:\tncguide\pl
Maghiară	TNC:\tncguide\hu
Rusă	TNC:\tncguide\ru
Chineză (simplificată)	TNC:\tncguide\zh
Chineză (tradițională)	TNC:\tncguide\zh-tw
Slovenă (opțiune software)	TNC:\tncguide\sl
Norvegiană	TNC:\tncguide\no
Slovacă	TNC:\tncguide\sk
Letonă	TNC:\tncguide\lv
Coreeană	TNC:\tncguide\kr
Estoniană	TNC:\tncguide\et
Turcă	TNC:\tncguide\tr
Română	TNC:\tncguide\ro
Lituaniană	TNC:\tncguide\lt

5


Programmare: Scule

5.1 Introducerea datelor referitoare la sculă

5.1 Introducerea datelor referitoare la sculă

Viteză de avans F

Viteza de avans **F** reprezintă viteza (în milimetri pe minut sau în țoli pe minut) cu care se deplasează centrul sculei. Vitezele de avans maxime pot varia pentru axele individuale și sunt setate în parametrii mașinii.

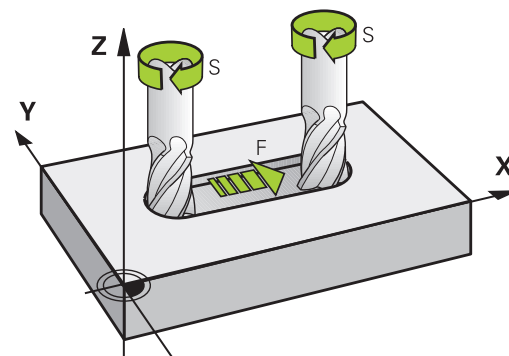

Intrare

Puteți introduce viteza de avans în blocul **T** și în toate blocurile de poziționare (consultați "Programarea mișcărilor sculei în DIN/ISO", Pagină 91). În programele în milimetri, viteza de avans este introdusă în mm/min, iar în programele în inch, din motive de rezoluție, în 1/10 inch/min.

Avans transversal rapid

Dacă doriți să programați o deplasare rapidă, introduceți **G00**.

Durata efectului

O viteză de avans introdusă ca valoare numerică rămâne valabilă până se ajunge la un bloc cu o viteză de avans diferită. Dacă noua viteză de avans este **G00** (deplasare rapidă), ultima viteză de avans programată este validă din nou după următorul bloc cu **G01**.

Modificarea în timpul rulării programului

Puteți regla viteza de avans în timpul rulării programului cu mânerul de prioritate **F** pentru viteza de avans.

Viteza S a broșei

Viteza S a broșei este introdusă în rotații pe minut (rpm) într-un bloc T. În locul acesteia, puteți de asemenea să definiți viteza de tăiere Vc în m/min.

Modificarea programată

În programul piesei puteți modifica viteza broșei într-un bloc T introducând numai viteza broșei:



- ▶ Pentru a introduce viteza broșei, apăsați tasta S de pe tastatura alfabetică.
- ▶ Introduceți noua viteză a broșei

Modificarea în timpul rulării programului


Puteți regla viteza broșei în timpul rulării programului cu butonul de prioritate S pentru viteza broșei.

5.2 Datele sculei

Cerințele pentru compensarea sculei

În mod normal, coordonatele contururilor de traseu sunt programate conform dimensiunilor din desenul piesei de prelucrat. Pentru a permite TNC să calculeze traseul centrului sculei - de ex. compensarea sculei - trebuie de asemenea să introduceți lungimea și raza fiecărei scule utilizate.

Datele sculei pot fi introduse fie direct în programul piesei, cu **G99**, fie separat, într-un tabel de scule. Într-un tabel de scule puteți introduce date suplimentare pentru o anumită sculă. În momentul executării programului piesei, TNC va ține cont de toate datele introduse pentru sculă.

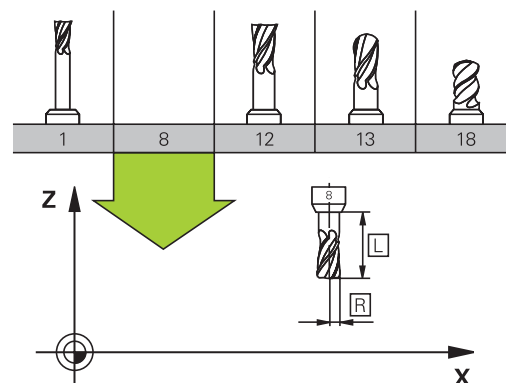


Numărul sculei, numele sculei

Fiecare sculă este identificată printr-un număr între 0 și 32767. Dacă lucrați cu tabele de scule, puteți introduce și un nume pentru fiecare sculă. Numele sculelor pot avea până la 32 de caractere. Numărul de sculă 0 este definit automat ca scula 0, cu lungimea $L=0$ și raza $R=0$. În tabelele de scule, scula T0 trebuie de asemenea definită cu $L=0$ și $R=0$.

Lungimea sculei L

Trebuie să introduceți lungimea L a sculei de fiecare dată, ca valoare absolută bazată pe punctul de referință a sculei. Lungimea sculei este esențială pentru ca TNC să poată efectua diversele funcții ce includ prelucrare multiaxă

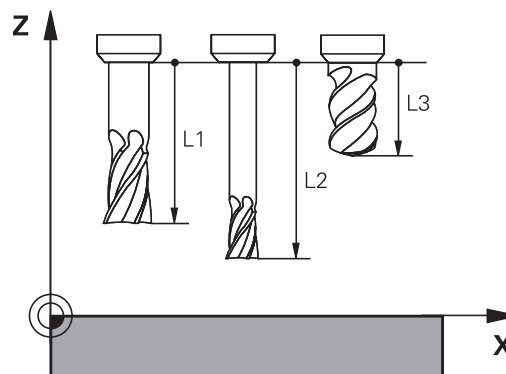

Raza sculei R

Puteți introduce direct raza R a sculei.

Valori delta pentru lungimi și raze


Valorile delta reprezintă decalări ale lungimii și razei sculei.

O valoare delta pozitivă descrie supradimensionarea sculei (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Dacă programați datele de prelucrare cu o anumită toleranță, introduceți valoarea supradimensionării în blocul **T** din programul piesei.

O valoare delta negativă descrie subdimensionarea sculei (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Subdimensionarea este introdusă în tabelul sculei pentru uzură.

Valorile delta sunt introduse de obicei ca valori numerice. Într-un bloc **T** puteți, de asemenea, alocă valorile parametrilor Q.

Interval de intrare: Puteți introduce o valoare delta de până la $\pm 99,999$ mm.

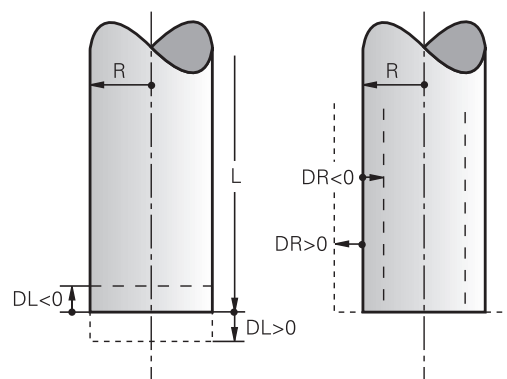

Valorile delta din tabelul de scule influențează reprezentarea grafică a **sculei**. Reprezentarea **piesei de prelucrat** rămâne neschimbată în simulare.

Valorile delta din blocul **T** modifică dimensiunea de reprezentare a **piesei de lucru** în timpul simulării. **Dimensiunea sculei** din simulare rămâne neschimbată.

Introducerea datelor sculei în program

Numărul, lungimea și raza unei anumite scule sunt definite în blocul **G99** din programul piesei.

► **Selecția definiția sculei:** Apăsați tasta **TOOL DEF**

TOOL
DEF

- **Număr sculă:** Fiecare sculă este identificată în mod unic prin numărul sculei
- **Lungimea sculei:** Valoarea compensării pentru lungimea sculei
- **Raza sculei:** Valoarea compensării pentru raza sculei



În dialogul de programare, puteți transfera direct în linia de intrare valorile pentru lungimea sculei și pentru raza sculei, apăsând tasta soft a axei dorite.

Exemplu

N40 G99 T5 L+10 R+5 *

Introducerea datelor sculei în tabel

Într-un tabel de scule puteți defini și stoca până la 9999 de scule împreună cu datele acestora. Consultați și secțiunea Funcțiile de editare din acest capitol. Pentru a putea asigna diferite valori de compensare unei scule (numărul de indexare al sculei), inserați o linie și măriți numărul sculei cu un punct și un număr de la 1 la 9 (ex.: T 5.2).

Trebuie să utilizați tabelele de scule dacă

- doriți să utilizați scule indexate, precum burghie în trepte, cu mai mult de o valoare pentru compensarea lungimii
- mașina dvs. este echipată cu un schimbător automat al sculei
- doriți să degroșați prin frezare conturul cu ciclul G122, (consultați „Manualul utilizatorului pentru cicluri, DEGROȘAREA”)
- doriți să lucrați cu ciclurile 251 - 254 (consultați „Manualul utilizatorului pentru cicluri”, ciclurile 251 - 254)



Dacă veți crea sau gestiona tabele suplimentare de scule, numele fișierului trebuie să înceapă cu o literă.

Puteți selecta vizualizarea listă sau vizualizarea formular pentru tabele cu tasta „Configurația ecranului”.

La deschiderea tabelului sculei, puteți modifica și configurația acestuia.

Tabelul de scule: Datele standard pentru scule

Abr.	Intrări	Dialog
T	Numărul prin care scula este apelată în program (de ex. 5, indexat: 5.2)	-
NAME	Numele prin care scula este apelată în program (nu mai mult de 32 caractere, toate majuscule, fără spații)	Nume sculă?
L	Valoarea de compensare pentru lungimea sculei L	Lungime sculă?
R	Valoarea compensării pentru raza sculei R	Rază sculă R?
R2	Raza R2 a sculei pentru freze toroidale (numai pentru compensarea 3-D a razei sau pentru reprezentarea grafică a unei operații de prelucrare cu freze sferice sau toroidale)	Rază sculă R2?
DL	Valoarea delta pentru lungimea sculei L	Supradimensionare lungime sculă?
DR	Valoarea delta pentru raza sculei R	Supradimensionare rază sculă?
DR2	Valoarea delta pentru raza sculei R2	Supradimensionare rază sculă R2?
LCUTS	Lungimea dintelui sculei pentru ciclul 22	Lungime dinte în axa sculei?
UNGHI	Unghiul maxim de pătrundere al sculei pentru așchierea axială oscilantă în ciclurile 22 și 208	Unghi maxim de pătrundere?
TL	Setarea blocării sculei (TL: pentru sculă blocată	Sculă blocată? Da = ENT / Nu = NO ENT
RT	Numărul unei scule de rezervă, dacă este disponibilă (RT: pentru Sculăde rezervă; consultați și TIME2).	Sculă de înlocuire?
TIME1	Durata maximă de viață a sculei, în minute. Această funcție poate varia în funcție de fiecare mașină unealtă. Manualul mașinii furnizează informații suplimentare	Vârstă maximă sculă?
TIME2	Vârsta maximă a sculei în minute în timpul TOOL CALL: Dacă vârsta sculei curente depășește această valoare, TNC schimbă scula în timpul următorului bloc TOOL CALL (consultați și CUR_TIME).	Vârstă maximă sculă pt. TOOL CALL?
CUR_TIME	Durata de viață curentă a sculei în minute: TNC înregistrează automat durata de viață curentă a sculei (CUR_TIME: pentru durată CUREntă . Pentru sculele utilizate puteți introduce o valoare de pornire	Vârstă curentă sculă?

Abr.	Intrări	Dialog
TIP	Tip sculă: Apăsați tasta soft SELECTARE TIP (al 3-lea rând de taste soft); TNC suprapune o fereastră din care puteți selecta tipul de sculă dorit. Puteți asigura tipuri de sculă pentru a specifica setările filtrului de afișare astfel încât doar tipul selectat să fie vizibil în tabel	Tip sculă?
DOC	Comentariu pentru sculă (până la 32 caractere)	Comentariu sculă?
PLC	Informațiile referitoare la sculă, care vor fi transmise către PLC	Stare PLC?
PTYP	Tipul sculei pentru evaluarea în tabelul de buzunare	Tip sculă pt. tabel buzunare?
NMAX	Limitează viteza broșei pentru scula respectivă. Valoarea programată, precum și creșterea vitezei axului, sunt monitorizate (mesaj de eroare) cu ajutorul unui potențiomătr. Funcție inactivă: Introduceți -. Interval de intrare: 0 la +999999, dacă funcția nu este activă: introduceți -	Viteză maximă [rpm]?
LIFTOFF	Definește dacă TNC trebuie să retragă scula în direcția axei pozitive a sculei în cazul opririi NC, pentru a evita lăsarea de urme pe contur. Dacă este definit Y, TNC va retrage scula din contur, în cazul în care această funcție a fost activată în programul NC cu M148 consultați "Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC: M148", Pagină 321.	Retragere sculă Y (Da)/N (Nu)?
TP_NO	Referința la numărul palpatorului din tabelul de palpatoare	Nr. palpator
T_ANGLE	Unghiul la vârf al sculei. Este utilizat de către Ciclul de centrare (Ciclul 240) pentru a calcula adâncimea de centrare din diametrul introdus	Unghi punct?
LAST_USE	Data și ora la care scula a fost introdusă ultima dată prin TOOL CALL Interval de intrare: Max. 16 caractere, format specificat intern: Dată = aaaa.ll.zz, oră = hh.mm	LAST_USE
ACC	Activați sau dezactivați controlul activ al vibrațiilor pentru scula respectivă (Pagină 327). Interval de introducere: 0 (inactiv) și 1 (activ)	Stare ACC 1=activ/0=inactiv

Tabel de scule: Date despre sculă necesare pentru măsurarea automată a sculei



Pentru o descriere a ciclurilor pentru măsurarea automată a sculelor, consultați Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor.

Abr.	Înregistrări	Dialog
AȘCHIERE	Număr de dinți (maxim 20 de dinți)	Număr dinți?
LTOL	Deviația admisă de la lungimea L a sculei pentru detecția uzurii. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de intrare: de la 0 la 0,9999 mm	Toleranță uzură: lungime?
RTOL	Deviația admisă de la raza R a sculei pentru detecția uzurii. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de introducere: de la 0 până la 0,9999 mm	Toleranță uzură: rază?
R2TOL	Deviația admisă de la raza R2 a sculei pentru detecția uzurii. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de introducere: de la 0 până la 0,9999 mm	Toleranță de uzură: Raza 2?
DIRECT.	Direcție de tăiere a sculei pentru măsurarea sculei în timpul rotației	Direcție de tăiere (M3 = -)?
R_OFFS	Măsurarea razei sculei: Decalaj sculă între centrul tijei și centrul sculei. Setare prestabilită: Nici o valoare introdusă (decalaj = raza sculei)	Decalaj sculă: rază?
L_OFFS	Măsurare lungime sculă: Decalajul sculei, în plus față de offsetToolAxis (114104) dintre suprafața superioară a tijei și suprafața inferioară a sculei. Presetare:0	Decalaj sculă: lungime?
LBREAK	Deviația admisă de la lungimea L a sculei pentru detecția avariilor. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de introducere: de la 0 până la 0,9999 mm	Toleranță uzură: lungime?
RBREAK	Deviația admisă a razei R a sculei pentru detecția avariilor. Dacă valoarea introdusă este depășită, TNC blochează scula (stare L). Interval de introducere: de la 0 până la 0,9999 mm	Toleranță uzură: rază?

5.2 Datele sculei

Editarea tabelului de scule

Tabelul de scule activ în timpul execuției programului piesei este desemnat drept TOOL.T și trebuie salvat în directorul TNC:\table.

 
Celelalte tabele de scule ce urmează să fie arhivate sau utilizate pentru rulări de teste, primesc alte nume cu extensia T. În mod prestabilit, pentru modulele Rulare test și Programare, TNC utilizează tabelul „simtool.t”, care este stocat tot în directorul „tabel”. În modul de operare Rulare test, apăsați tasta soft TABEL SCULE pentru a-l edita.

Pentru a deschide tabelul de scule TOOL.T:

- ▶ Selectați orice mod de operare al mașinii



- ▶ Selectați tabelul de scule: Apăsați tasta soft TABEL SCULE



- ▶ Setați tasta soft EDITARE la PORNIT

Editare tabel de scule						Rulare test
TNC:\table\tool.t						
T	NUME	L	R	R2		
0	NULLWERKZEUG	0	0	0		
1	D2	30	1	0		
2	D4	60	2	0		
3	D6	90	3	0		
4	D8	50	4	0		
5	D10	60	5	0		
6	D12	60	6	0		
7	D14	70	7	0		
8	D16	80	8	0		
9	D18	90	9	0		
10	D20	90	10	0		
11	D22	90	11	0		
12	D24	90	12	0		
13	D26	90	13	0		
14	D28	100	14	0		
15	D30	100	15	0		
16	D32	100	16	0		
17	D34	100	17	0		
18	D36	100	18	0		
19	D38	100	19	0		
20	D40	100	20	0		
21	D42	100	21	0		
22	D44	120	22	0		

Afișarea doar a anumitor tipuri de scule (setare de filtrare)

- ▶ Apăsați tasta soft FILTRU TABEL (al 4-lea rând de taste soft)
- ▶ Selectați tipul de sculă apăsând tasta soft: TNC va fișa acum doar tipul de scule selectate
- ▶ Anulare filtru: Apăsați din nou tipul de sculă selectat anterior sau selectați alt tip de sculă



Producătorul mașinii-unelte adaptează caracteristicile funcției de filtrare conform cerințelor mașinii dvs. Consultați manualul mașinii.

Ascunderea sau sortarea coloanelor din tabelul de scule

Puteți adapta configurația tabelului de scule la necesitățile dvs. Coloanele care nu trebuie afișate pot fi ascunse:

- ▶ Apăsați tasta soft SORTARE/ASCUNDERE COLOANE (al patrulea rând de taste soft)
- ▶ Selectați numele coloanei corespunzătoare cu tasta cu săgeți
- ▶ Apăsați tasta soft ASCUNDERE COLOANE pentru a elimina această coloană din configurația tabelului

De asemenea, puteți modifica secvența de coloane din tabel:

- ▶ De asemenea, puteți modifica secvența de coloane din tabel cu dialogul „Deplasare la”. Intrarea evidențiată în **Coloane disponibile** este mutată în fața acestei coloane

Puteți utiliza un mouse conectat sau tastatura TNC pentru navigarea în formular. Navigarea utilizând tastatura TNC:



Cu funcția Fixare număr de coloane, puteți defini numărul de coloane (0 - 3) fixate în marginea din stânga a ecranului. Aceste coloane sunt, de asemenea, afișate dacă navigați în tabelul din dreapta.

Deschiderea oricărui alt tabel de scule

- ▶ Selectați modul de operare Programare


 PGM
MGT

- ▶ Apelați managerul de fișiere
- ▶ Pentru a selecta tipul de fișier, apăsați tasta soft SELECTARE TIP
- ▶ Afișați fișierele de tip .T: Apăsați tasta soft AFIȘARE .T
- ▶ Selectați un fișier sau introduceți un nume nou de fișier. Finalizați introducerea cu tasta ENT sau cu tasta soft SELECTARE

După ce deschideți tabelul de scule, puteți edita datele sculelor deplasând cursorul la poziția dorită din tabel cu tastele săgeți sau cu tastele soft. Puteți suprascrie valorile stocate sau puteți introduce valori noi pentru orice poziție. Funcțiile de editare disponibile sunt ilustrate în tabelul de mai jos.

Dacă TNC nu poate afișa toate pozițiile din tabelul de scule pe o singură pagină, bara de evidențiere din partea superioară a tabelului va afișa simbolul „>>” sau „<<”.

Editarea funcțiilor pentru tabelele de scule	Tastă soft
Selectați începutul tabelului	
Selectați sfârșitul tabelului	
Selectați pagina anterioară din tabel	
Selectați pagina următoare din tabel	
Căutați textul sau numărul	
Deplasare la începutul liniei	
Deplasare la sfârșitul liniei	
Copiere câmp evidențiat	
Inserare câmp copiat	
Adăugare număr introdus de linii (scule), la sfârșitul tabelului	
Adăugarea unui rând cu numărul sculei pentru introducere	
Ștergeți linia curentă (scula)	
Sortați sculele în funcție de conținutul unei coloane	
Afișați toate burghiile din tabelul de scule	
Afișați toate frezele din tabelul de scule	
Afișați toate taroadele/frezele de filetare din tabelul de scule	
Afișați toate palpatoarele din tabelul de scule	

ieșirea din tabelul de scule

- Apelați gestionarul de fișiere și selectați un fișier de alt tip, de exemplu un program al piesei

5.2 Datele sculei

Importul tabelelor de scule



Producătorul mașinii poate adapta funcția IMPORT TABLE. Consultați manualul mașinii.

Dacă exportați un tabel de scule dintr-un iTNC 530 și îl importați într-un TNC 620, trebuie să adaptați formatul și conținutul acestuia înainte de a putea utiliza tabelul de scule. În TNC 620 puteți adapta tabelul de scule în mod confortabil cu funcția IMPORT TABLE. TNC convertește conținutul tabelului de scule importat într-un format valid pentru TNC 620 și salvează modificările în fișierul selectat. Efectuați următoarea procedură:

- ▶ Salvați tabelul de scule al iTNC 530 în directorul **TNC:\table**
- ▶ Selectați modul de operare Programare
- ▶ Apelați gestionarul de fișiere: Apăsati tasta PGM MGT
- ▶ Deplasați cursorul luminos pe tabelul de scule pe care doriți să-l importați
- ▶ Apăsati tasta soft FUNCȚII ADIȚIONALE
- ▶ Selectați tasta soft IMPORT TABLE: TNC vă cere să confirmați dacă doriți să suprascrieți tabelul de scule selectat
- ▶ Apăsati tasta soft ANULEAZĂ dacă nu doriți să suprascrieți fișierul sau
- ▶ Apăsati tasta soft ADAPT TABLE FORMAT pentru a suprascrie fișierul
- ▶ Deschideți tabelul convertit și verificați conținutul acestuia



Următoarele caractere sunt permise în coloana **Name** a tabelului de scule: „ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789#\$&,-_”. La import, TNC schimbă virgula din numele sculei într-un punct.

TNC suprascrie tabelul de scule selectat când rulați funcția IMPORT TABLE. De asemenea, TNC creează un fișier de backup cu extensia **.t.bak**. Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că efectuați o copie de backup a tabelului de scule original înainte să-l importați!

Procedura pentru copierea tabelelor de scule utilizând gestionarul de fișiere al TNC este descrisă în secțiunea referitoare la gestionarea fișierelor (consultați "Copierea unui tabel", Pagină 107).

La importul tabelelor de scule ale iTNC 530, coloana **TYPE** nu este importată.

 
Tabelul de buzunare pentru schimbătorul sculei



Producătorul mașinii-unelte adaptează caracteristicile tabelului de buzunare conform cerințelor mașinii dvs. Consultați manualul mașinii.

Pentru schimbarea automată a sculei aveți nevoie de un tabel de buzunare. Gestionați asignarea schimbătorului de scule în tabelul de buzunare. Tabelul de buzunare se află în directorul **TNC: \TABLE**. Constructorul mașinii-unelte poate adapta numele, calea și conținutul tabelului de buzunare. De asemenea, puteți selecta diferite configurații, utilizând tastele soft, din meniul **FILTRU TABEL**.

Editarea unui tabel cu buzunare într-un mod de operare Rulare program



- ▶ Selectați tabelul de scule: Apăsați tasta soft **TABEL SCULE**
- ▶ Selectați tabelul de buzunare: Apăsați tasta soft **TABEL BUZUNARE**
- ▶ Setati tasta soft **EDITARE** la **PORNIT**. S-ar putea ca pe mașina dvs. acest lucru să nu fie necesar sau posibil. Consultați manualul mașinii

Editare tabel de scule					Rulare test
TNC:\table\tool.tbl					
T	NAME	L	R	R2	
0	NULLWERKZEUG	0	0	0	M
1	D2	30	1	0	S
2	D4	40	2	0	
3	D6	50	3	0	
4	D8	60	4	0	
5	D10	60	5	0	
6	D12	60	6	0	
7	D14	70	7	0	
8	D16	80	8	0	
9	D18	90	9	0	
10	D20	90	10	0	
11	D22	90	11	0	
12	D24	90	12	0	
13	D26	90	13	0	
14	D28	100	14	0	
15	D30	100	15	0	
16	D32	100	16	0	
17	D34	100	17	0	
18	D36	100	18	0	
19	D38	100	19	0	
20	D40	100	20	0	
21	D42	100	21	0	
22	D44	120	22	0	
Werte scula?					
Länge text 22					
INNEHUT	SFARST	PAGINA	PAGINA	EDITARE	CAUTARE
↑	↓	↑	↓	OPR	POR
					TABEL BUZUNARE
					END

5.2 Datele sculei

Selectarea tabelului de buzunare în modul de operare Programare.

PGM
MGT

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere
- ▶ Afișați tipurile de fișiere: Apăsăți tasta soft AFIȘARE TOATE
- ▶ Selectați un fișier sau introduceți un nume nou de fișier. Finalizați introducerea cu tasta ENT sau cu tasta soft SELECTARE

Abr.	Înregistrări	Dialog
P	Numărul de buzunar al sculei din depozitul de scule	-
T	Număr sculă	Număr sculă?
RSV	Rezervarea buzunarului pentru depozitele cutie	Rezervare buzunar: Da = ENT / Nu = NOENT
ST	Sculă specială (ST); Dacă scula specială blochează buzunarele aflate în fața și în spatele celui efectiv, aceste buzunare suplimentare trebuie blocate în coloana L (stare L).	Sculă specială?
F	Scula este adusă întotdeauna în același buzunar din depozitul de scule	Buzunar fix? Da = ENT / Nu = NO ENT
L	Buzunar blocat (consultați și coloana ST)	Buzunar blocat Da = ENT / Nu = NO ENT
DOC	Afișarea comentariului pentru sculă din TOOL.T	-
PLC	Informațiile referitoare la acest buzunar pentru sculă, care vor fi transmise către PLC	Stare PLC?
P1 ... P5	Funcția este definită de producătorul mașinii unelte. Documentația mașinii unealtă furnizează informații suplimentare	Valoare?
PTYP	Tip sculă. Funcția este definită de producătorul mașinii unelte. Documentația mașinii unealtă furnizează informații suplimentare	Tip sculă pentru tabel buzunare?
LOCKED_ABOVE	Depozit cutie: Blocare buzunar de deasupra	Blocare buzunar de deasupra?
LOCKED_BELOW	Depozit cutie: Blocare buzunar de jos	Blocare buzunar de jos?
LOCKED_LEFT	Depozit cutie: Blocare buzunar din stânga	Blocare buzunar din stânga?
LOCKED_RIGHT	Depozit cutie: Blocare buzunar din dreapta	Blocare buzunar din dreapta?

Funcții de editare pentru tabele cu buzunare	Tastă soft
Selectare început tabel	
Selectare sfârșit tabel	
Selectare pagină anterioară în tabel	
Selectare pagină următoare în tabel	
Resetare tabel de buzunare	
Resetare coloană număr sculă T	
Deplasați-vă la începutul liniei	
Deplasați-vă la sfârșitul liniei	
Simulați schimbarea unei scule	
Selectați o sculă din tabelul de scule: TNC afișează conținutul tabelului de scule. Utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta o sculă, apăsați pe OK pentru a o transfera în tabelul de buzunare	
Editați câmpul curent	
Sortați vizualizarea	



Producătorul mașinii definește caracteristicile, proprietățile și desemnările diferitelor filtre de afișare. Consultați manualul mașinii.

Apelarea datelor sculei

Un bloc TOOL CALL din programul piesei este definit cu următoarele date:

- Selectați funcția de apelare a sculei cu tasta TOOL CALL

TOOL
CALL

- **Număr sculă:** Introduceți numărul sau numele sculei. Scula trebuie să fie deja definită într-un bloc **G99** sau în tabelul de scule. Apăsați tasta soft **NUME SCULĂ** pentru a introduce numele. TNC așează automat numele sculei între ghilimele. Numele sculei se raportează întotdeauna la intrarea din tabelul activ de scule **TOOL.T**. Dacă doriți să apelați o sculă cu alte valori de compensare, introduceți în plus indexul, pe care l-ați definit în tabelul de scule, după punctul zecimal. Există o tastă soft **SELECTARE** pentru apelarea unei ferestre din care puteți selecta direct o sculă definită în tabelul de scule **TOOL.T**, fără a trebui să introduceți numărul sau numele.
- **Axa de lucru a broșei X/Y/Z:** Introduceți axa sculei
- **VITEZA BROȘEI S:** Introduceți viteza broșei direct în rpm. În mod alternativ, puteți defini viteza de aşchiere **Vc** în m/min. Apăsați tasta soft **VC**
- **Viteza de avans F:** F [mm/min. sau 0,1 inch/min.] se aplică până la programarea unei viteze de avans noi într-un bloc de poziționare sau în blocul **T**
- **Supradimensionarea lungimii sculei DL:** Introduceți valoarea delta pentru lungimea sculei
- **Supradimensionarea razei sculei DR:** Introduceți valoarea delta pentru raza sculei
- **Supradimensionarea razei sculei DR2:** Introduceți valoarea delta pentru raza 2 a sculei

Exemplu: Apelare sculă

Apelați scula numărul 5 pe axa Z a sculei, cu viteza broșei de 2500 rpm și viteza de avans de 350 mm/min. Lungimea sculei va fi programată cu o supradimensionare de 0,2 mm, raza 2 a sculei cu o supradimensionare de 0,05 mm și raza sculei cu o subdimensionare de 1 mm.

```
N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1
```

Caracterul **D**, care precedă **L** și **R**, desemnează valorile delta.

Preselecția sculei cu tabelele de scule

Dacă lucrați cu tabele de scule, utilizați **G51** pentru a preselecta scula următoare. Este suficient să introduceți numărul sculei sau un parametru Q analog sau să tastați numele sculei între ghilimele.

5.2 Datele sculei

Schimbarea sculei



Funcția de schimbare a sculei poate varia în funcție de fiecare mașină. Consultați manualul mașinii.

Poziția de schimbare a sculei

Poziția de schimbare a sculei trebuie să fie abordabilă fără coliziuni. Utilizați funcțiile auxiliare **M91** și **M92**, pentru a introduce coordonate raportate la mașină (nu la piesa de prelucrat) pentru poziția de schimbare a sculei. Dacă **T 0** este programat înainte de prima apelare a sculei, TNC deplasează broșa sculei din axa sculei într-o poziție independentă de lungimea sculei.

Schimbarea manuală a sculei

Pentru a schimba scula manual, opriți broșa și deplasați scula în poziția de schimbare a sculei:

- ▶ Deplasați scula către poziția de schimbare a sculei sub controlul programului
- ▶ Întrerupeți rularea programului (consultați "Întreruperea prelucrării", Pagină 466)
- ▶ Schimbați scula
- ▶ Reluați rularea programului (consultați "Reluarea rulării programului după o întrerupere", Pagină 467)

Schimbarea automată a sculei

Dacă mașina dvs. deține opțiunea de schimbare automată a sculei, rularea programului nu este întreruptă. Când TNC ajunge la un **T** înlocuiește scula inserată cu o alta din depozitul de scule.

Schimbarea automată a sculei în cazul expirării duratei de viață a sculei: **M101**

Funcția **M101** poate varia în funcție de fiecare mașină. Consultați manualul mașinii.

Când durata de viață specificată a sculei a expirat, TNC poate introduce automat o sculă de rezervă și poate continua să prelucreză cu aceasta. Activați funcția auxiliară **M101** pentru acest lucru. **M101** este resetat cu **M102**.

Introduceți durata de viață respectivă a sculei după care va fi continuată prelucrarea cu o sculă de rezervă în coloana **TIME2** a tabelului de scule. În coloana **CUR_TIME**, TNC introduce durata de viață curentă a sculei. Dacă durata de viață curentă a sculei este mai mare decât valoarea introdusă în coloana **TIME2**, o sculă de rezervă va fi introdusă la următorul punct posibil în program, la mai puțin de un minut după expirarea duratei de viață a sculei. Modificarea este efectuată numai după ce blocul NC a fost finalizat.

TNC efectuează schimbarea automată a sculei la un punct adecvat din program. Schimbarea automată a sculei nu este efectuată:

- În timpul executării ciclurilor de prelucrare
- În timp ce compensarea razei este activă (**RR/RL**)
- Direct după o funcție de apropiere **APPR**
- Direct înainte de o funcție de îndepărtare **DEP**
- Direct înainte și după **CHF** și **RND**
- În timpul executării de macrocomenzilor
- În timpul executării unei schimbări a sculei
- Direct după **TOOL CALL** sau **TOOL DEF**
- În timpul executării ciclurilor SL



Atenție: Pericol pentru piesa de prelucrat și pentru sculă!

Dezactivați schimbarea automată a sculei pentru **M102** dacă lucrați cu scule speciale (de ex. freză laterală), deoarece mai întâi TNC îndepărtează întotdeauna scula de la piesa de prelucrat pe direcția axei sculei.

În funcție de programul NC, durata de prelucrare poate crește ca rezultat al verificării duratei de viață a sculei și al calculul schimbării automate a sculei. Puteți influența acest lucru cu elementul de introducere opțional **BT** (toleranța blocului)

Dacă introduceți funcția **M101**, TNC continuă dialogul prin solicitarea **BT**. Aici definiți numărul de blocuri NC (1 - 100) cu care poate fi întârziată schimbarea automată a sculei. Perioada de timp rezultată cu care este întârziată schimbarea sculei depinde de conținutul blocurilor NC (de ex. viteza de avans, calea). Dacă nu definiți **BT**, TNC utilizează valoarea 1 sau, dacă este cazul, o valoare prestabilită, definită de producătorul mașinii.



Cu cât creșteți valoarea **BT**, cu atât va scădea efectul unei durate de program extinse prin **M101**. Rețineți că aceasta va întârzia schimbarea automată a sculei!

Pentru a calcula o valoare inițială adecvată pentru **BT**, utilizați această formulă: **BT = 10: timp mediu de prelucrare pentru un bloc NC, în secunde**.

Rotunjiți până la următorul număr întreg impar. Dacă rezultatul calculat este mai mare de 100, introduceți valoarea maximă de 100.

Dacă doriți să resetați durata de viață curentă a unei scule (de ex. după schimbarea inserțiilor indexabile), introduceți valoarea 0 în coloana **CUR_TIME**.

Funcția **M101** nu este disponibilă pentru sculele de strunjire și în modul de strunjire.

Premisele pentru blocurile NC cu vectori normali la suprafață și compensare 3-D

Raza activă (**R + DR**) a sculei de rezervă nu trebuie să fie diferită de raza sculei originale. Puteți introduce valorile delta (**DR**) fie în tabelul de scule, fie în blocul **T**. Dacă există deviații, TNC afișează un mesaj de eroare și nu înlocuiește scula. Puteți opri acest mesaj cu funcția **M107** și îl puteți reactiva cu **M108**.

Test de utilizare a sculei



Funcția de testare a utilizării sculei trebuie activată de către producătorul mașinii. Consultați manualul mașinii.


Pentru a rula un test de utilizare a sculei, programul complet în limbaj uzual trebuie să fie simulat în modul **Rulare test**.

Aplicarea testului de utilizare sculă

Înainte de pornirea unui program în modul de operare Rulare program, puteți utiliza tastele soft UTILIZARE SCULĂ și TEST UTILIZARE SCULĂ pentru a verifica dacă sculele utilizate în programul selectat sunt disponibile și au o durată de funcționare rămasă suficientă. TNC compară apoi valorile curente ale duratei de funcționare din tabelul de scule cu valorile nominale din fișierul de utilizare a sculei.

După ce ați apăsât tasta soft TEST UTILIZARE SCULĂ, TNC afișează rezultatul testului de utilizare a sculei într-o fereastră contextuală. Pentru a închide fereastra contextuală, apăsați tasta ENT.

TNC salvează duratele de utilizare ale sculelor într-un fișier separat, cu extensia **pgmname.H.T.DEP**. Fișierul de utilizare a sculelor generat conține următoarele informații:

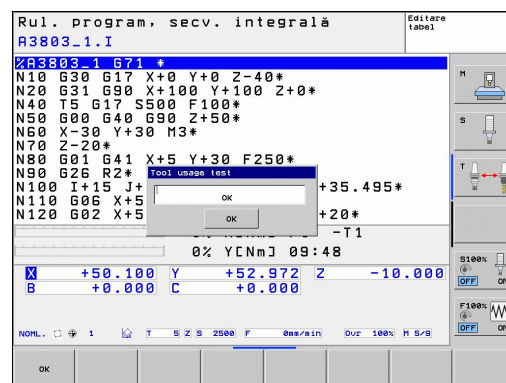

Coloană	Semnificație
TOKEN	■ SCULĂ: Durată de utilizare a sculei pentru TOOL CALL. Intrările sunt trecute în ordine cronologică. ■ TTOTAL: Durata totală de utilizare a sculei ■ STOTAL: Apelarea unui subprogram; înregistrările sunt aranjate în ordine cronologică ■ TIMETOTAL: Durata totală de prelucrare pentru programul NC este introdusă în coloana WTIME. În coloana PATH TNC salvează numele căii pentru programele NC corespunzătoare. Coloana TIME afișează suma tuturor intrărilor TIME (fără avans transversal rapid). TNC setează toate celelalte coloane la 0. ■ TOOLFILE: În coloana CALE, TNC salvează numele căii tabelului de scule cu care ați efectuat rularea testului. Acest lucru permite TNC să detecteze, în timpul utilizării efective a sculei, dacă ați efectuat rularea testului cu TOOL.T
TNR	Număr sculă (-1: Nu a fost introdusă nicio sculă încă)
IDX	Index sculă
NAME	Nume sculă din tabelul de scule

5.2 Datele sculei

Coloană	Semnificație
TIME	Durata de utilizare a sculei, în secunde (timp avans)
WTIME	Durata de utilizare a sculei, în secunde (timpul de utilizare totală între schimbările de scule)
RAD	Raza R a sculei + Supradimensionarea DR a razei sculei din tabelul de scule. (în mm)
BLOCK	Numărul blocului în care a fost programat blocul TOOL CALL
PATH	■ TOKEN = TOOL: Numele căii pentru programul principal sau subprogramul activ ■ TOKEN = STOTAL: Numele căii subprogramului
T	Numărul sculei cu indexul sculei
OVRMAX	Prioritatea vitezei de avans maxime care a avut loc în timpul prelucrării. În timpul rulării testului, TNC introduce valoarea 100 (%)
OVRMIN	Prioritatea vitezei de avans minime care a avut loc în timpul prelucrării. În timpul rulării testului, TNC introduce valoarea -1
NAMEPROG	■ 0: Numărul sculei este programat ■ 1: Numele sculei este programat

Există două modalități de a rula un test de utilizare a sculei pentru un fișier de masă mobilă:


- Evidențierea din fișierul liber definibil se află pe o intrare de masă mobilă: TNC rulează testul de utilizare a sculei pentru întreaga masă mobilă
- Evidențierea din fișierul liber definibil se află pe o intrare de masă mobilă: TNC rulează testul de utilizare a sculei pentru întreaga masă mobilă

5.3 Compensarea sculei

Introducere

TNC reglează traseul broșei pe axa sculei cu valoarea de compensare pentru lungimea sculei. În planul de lucru, compensează raza sculei.

Dacă scrieți programul piesei direct în TNC, compensarea razei sculei este aplicată numai în planul de lucru. TNC ia în considerare valoarea de compensare în maxim cinci axe, inclusiv axele rotative.

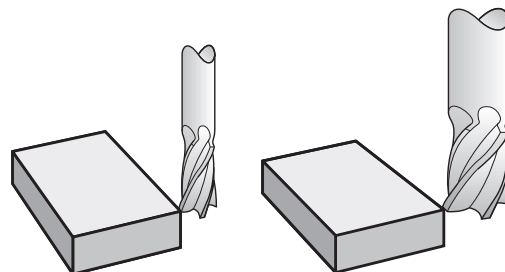

Compensarea lungimii sculei

Compensarea lungimii intră în vigoare automat la apelarea sculei. Pentru a anula compensarea lungimii, apăsați o sculă cu lungimea $L=0$.



Pericol de coliziune!

Dacă anulați o compensare pozitivă a lungimii cu **T 0**, distanța dintre sculă și piesa de prelucrat va fi micșorată.

După **T**, traseul sculei pe axa broșei, așa cum este introdus în programul piesei, este reglat prin diferența dintre lungimea sculei anterioare și cea a sculei noi.

Pentru compensarea lungimii sculei, sistemul de control ia în considerare valorile delta, atât din blocul **T**, cât și din tabelul de scule:

Valoare compensare = $L + DL_{TOOL CALL} + DL_{TAB CU}$

L: Lungimea sculei **L** din blocul **G99** sau din tabelul de scule

DL_{TOOL CALL}: Supradimensionare pentru lungime **DL** în blocul **T 0**

DL_{TAB}: Supradimensionarea lungimii **DL** în tabelul de scule

5.3 Compensarea sculei

Compensarea razei sculei

Blocul pentru programarea deplasării unei scule conține:


- **G41** sau **G42** pentru compensarea razei
- **G40** dacă nu există nicio compensare de rază

Compensarea razei este aplicată imediat ce o sculă este apelată și este deplasată în planul de lucru cu un bloc linie dreaptă cu **G41** sau **G42**.



TNC anulează automat compensarea razei dacă:

- programați un bloc în linie dreaptă cu **G40**
- programați un **PGM CALL**
- Selectați un program nou cu **PGM MGT**

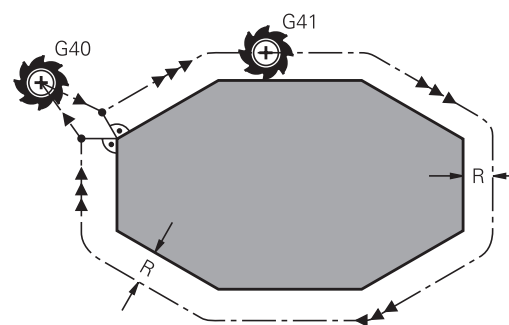

Pentru compensarea razei sculei, TNC ia în considerare valorile delta, atât din blocul **T**, cât și din tabelul de scule:

Valoare compensare = $R + DR_{TOOL CALL} + DR_{TAB}$ unde

R: Raza sculei **R** din blocul **G99** sau din tabelul de scule


DR_{TOOL CALL}: Supradimensionare pentru rază **DR** în blocul **T**

DR_{TAB}: Supradimensionarea razei **DR** în tabelul de scule

Conturarea fără compensarea razei: **G40**

Centru sculei se deplasează în planul de lucru de-a lungul traseului programat sau către coordonatele programate.

Aplicații: Găurire și alezare, prepoziționare

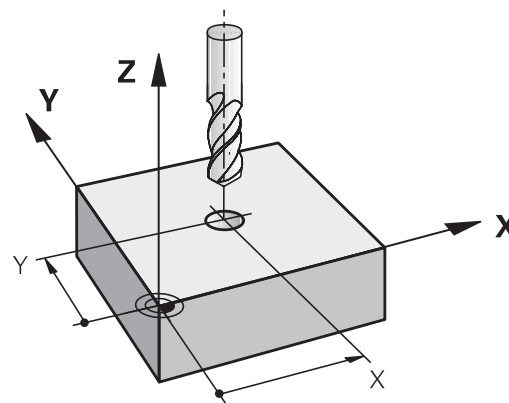

Conturarea cu compensarea razei: G42 și G41

G43: Scula se deplasează spre dreapta conturului programat

G42: Scula se deplasează spre stânga conturului programat


Centrul sculei se deplasează de-a lungul conturului, la o distanță egală cu raza. „Dreapta” sau „stânga” trebuie înțelese ca fiind bazate pe direcția de deplasare a sculei de-a lungul conturului piesei de prelucrat. Consultați ilustrațiile.



Între două blocuri de program cu compensări diferite ale razei **G43** și **G42** trebuie să programați cel puțin un bloc de deplasare în planul de lucru fără compensarea razei (mai precis, cu **G40**).

TNC nu aplică compensarea razei înainte de sfârșitul blocului în care este programată inițial.

În primul bloc în care compensarea razei este activată cu **G42/G41** sau anulată cu **G40**, TNC poziționează întotdeauna scula perpendicular pe poziția de început sau de sfârșit programată. Poziționați scula la o distanță suficient de mare de primul sau ultimul punct al conturului, pentru a preveni deteriorarea conturului.

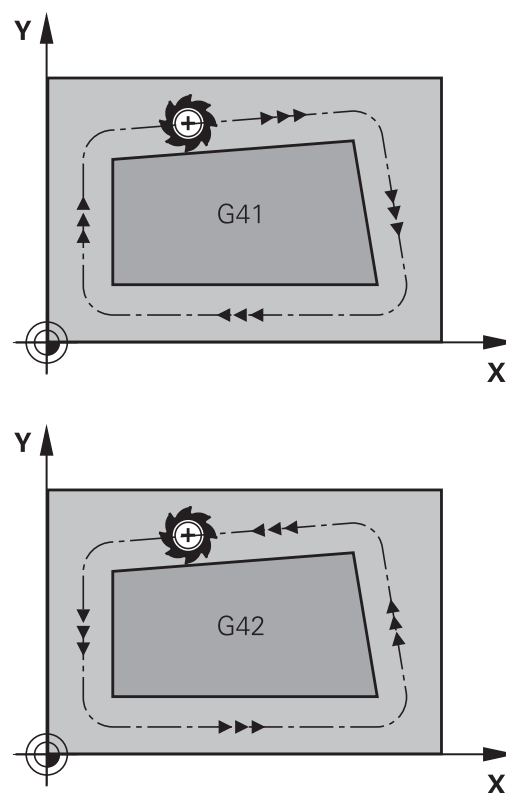**Introducerea compensării razei**

Compensarea razei este introdusă în blocul **G01**.

G 4 1

- ▶ Selectați deplasarea sculei spre stânga conturului programat: Selectați funcția G41 sau

G 4 2

- ▶ Selectați deplasarea sculei spre dreapta conturului: Selectați funcția G42 sau

G 4 0

- ▶ Selectați deplasarea sculei fără compensarea razei sau anulați compensarea razei: Selectați funcția G40



END

- ▶ Finalizați blocul: Apăsați tasta END

5.3 Compensarea sculei

Compensarea razei: Prelucrarea colțurilor

- Colțuri exterioare:
Dacă programați compensarea razei, TNC deplasează scula în jurul colțurilor exterioare, pe un arc de traversare. Dacă este cazul, TNC reduce viteza de avans la colțurile exterioare pentru a reduce solicitarea mașinii, de exemplu, în cazul schimbărilor mari de direcție.
- Colțuri interioare:
TNC calculează intersecția traseelor centrelor sculelor pentru colțurile interioare, cu compensarea razei. Din acest punct, pornește următorul element de contur. Aceasta previne deteriorarea piesei de prelucrat la colțurile interioare. Prin urmare, raza admisă a sculei este limitată de geometria conturului programat.

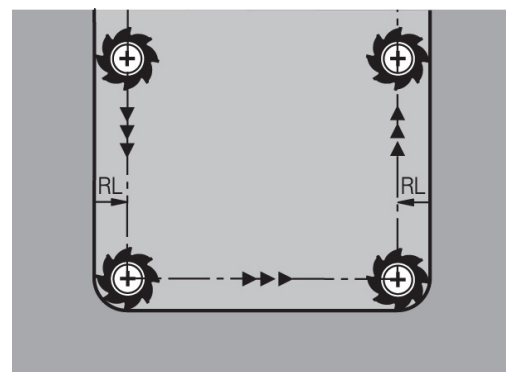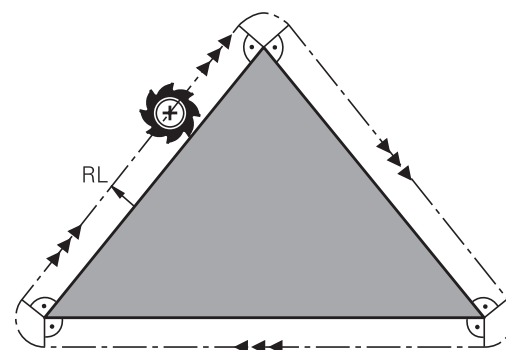**Pericol de coliziune!**

Pentru a preveni avariarea conturului de către sculă, aveți grijă să nu programați poziția de început sau de sfârșit, pentru prelucrarea colțurilor interioare, la un colț al conturului.

6


**Programare:
Programarea
contururilor**

6.1 Mișcările sculei

6.1 Mișcările sculei

Funcțiile de conturare

Conturul unei piese de prelucrat este de obicei compus din mai multe elemente de contur, cum ar fi linii drepte și arcuri circulare. Folosind funcțiile de conturare, puteți programa deplasările sculei pentru **linii drepte** și **arcuri de cerc**.

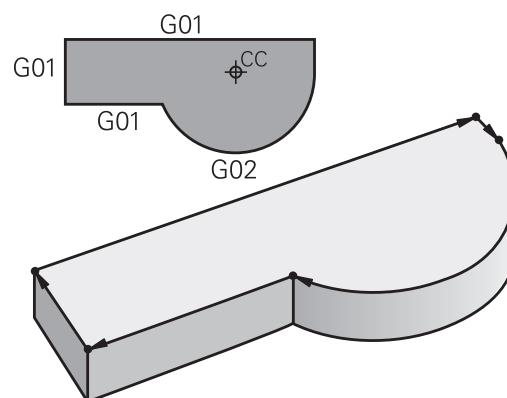

Funcție auxiliară M

Cu funcțiile auxiliare TNC puteți comanda

- rularea programului, de ex. o întrerupere a programului
- funcțiile mașinii, cum ar fi comutarea pornit/oprit a rotației broșei și a furnizării de agent de răcire
- comportamentul pe traseu al sculei

Subprogramele și repetițiile de secțiuni de program

Dacă o secvență de prelucrare apare de mai multe ori într-un program, puteți economisi timp și reduce riscul erorilor de programare dacă introduceți o dată secvența iar apoi o definiți ca subprogram sau repetiție de secțiune de program. Dacă doriți să executați o secțiune de program specifică numai în anumite condiții, puteți de asemenea să definiți această secvență de prelucrare ca subprogram. Mai mult, un program de piesă poate apela execuția unui program separat.

Programarea cu subprograme și repetițiile de secțiuni de programe este descrisă în capitolul 7.

Programarea cu parametri Q

În loc de a programa valori numerice într-un program de piesă, introduceți indicatori denumiți parametri Q. Asignați valorile pentru parametrii Q separat, cu funcțiile cu parametri Q. Puteți utiliza parametri Q la programarea funcțiilor matematice care controlează execuția programului sau descriu un contur.

Mai mult, programarea cu parametri vă permite să măsurați cu palpatorul 3D în timpul rulării programului.

Programarea cu parametrii Q este descrisă în capitolul 8.

6.2 Noțiuni fundamentale despre funcțiile de conturare

Programarea deplasărilor sculei și a prelucrării piesei de prelucrat

Puteți crea un program de piesă prin programarea funcțiilor de traseu pentru elementele de contur individuale, secvențial. Aceasta se realizează de regulă prin introducerea **coordonatelor punctelor finale ale elementelor de contur** indicate în desenul de producție. TNC calculează traseul efectiv al sculei, pe baza acestor coordonate și a datelor despre sculă și a compensației razei.

TNC deplasează simultan toate axele programate într-un singur bloc.

Deplasarea paralelă cu axa mașinii

Blocul de program conține numai o coordonată. TNC deplasează așadar scula paralel cu axa programată.

În funcție de scula individuală a mașinii, programul piesei este executat prin deplasarea fie a sculei, fie a mesei mașinii pe care este fixată piesa de prelucrat. Totuși, programați contururile de traseu ca și cum scula s-ar deplasa, iar piesa de prelucrat ar rămâne nemișcată.

Exemplu:

```
N50 G00 X+100 *
```

N50 Număr bloc

G00 Funcția de conturare „Linie dreaptă la avans transversal rapid”

X+100 Coordonata punctului final

Scula reține coordonatele X și Y și se deplasează la poziția X=100. Consultați ilustrația.



Deplasarea în planurile principale

Blocul de program conține două coordonate. TNC deplasează așadar scula în planul programat.

Exemplu

```
N50 G00 X+70 Y+50 *
```

Scula reține coordonata Z și se deplasează pe planul XY la poziția X=70, Y=50 (consultați ilustrația.)

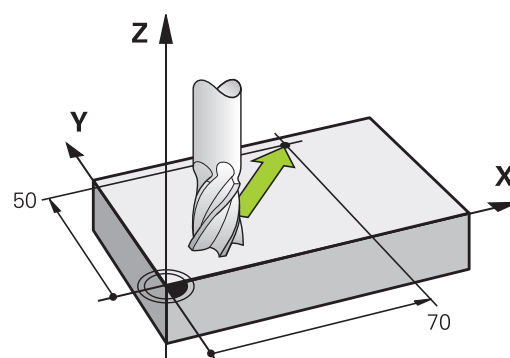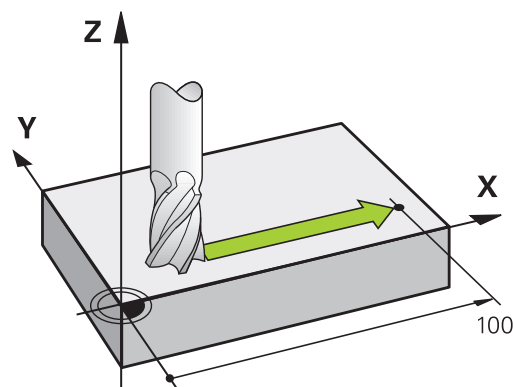


6.2 Noțiuni fundamentale despre funcțiile de conturare

Deplasarea tridimensională

Blocul de program conține trei coordonate. TNC deplasează așadar scula în spațiu, la poziția programată.

Exemplu


```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 *
```

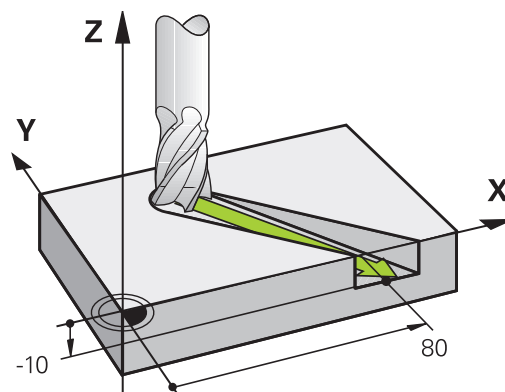

Cercuri și arce de cerc

TNC deplasează două axe simultan, pe un traseu circular raportat la piesa de prelucrat. Puteți defini o deplasare circulară introducând centrul cercului CC.

Când programați un cerc, dispozitivul de control îl asignează unuia dintre cele trei planuri principale. Acest plan este definit automat când setați axa broșei în timpul APELĂRII SCULEI:

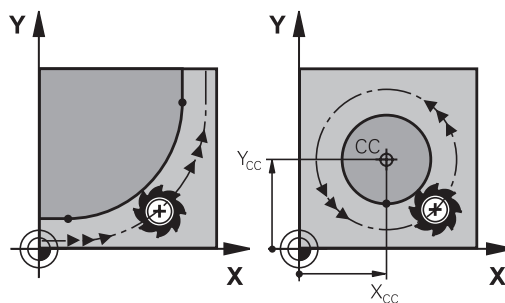

Axa broșei	Plan principal
(G17)	XY, de asemenea UV, XY, UY
(G18)	ZX, de asemenea WU, ZU, WX
(G19)	YZ, de asemenea VW, YW, VZ



Puteți programa cercuri care nu sunt paralele cu planul principal, utilizând funcția de înclinare a planului de lucru (consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri, ciclul 19, PLANUL DE LUCRU) sau parametrii Q (consultați "Principiu și prezentare generală a funcțiilor", Pagină 238).

Direcția de rotație DR pentru deplasările circulare

Când un traseu circular nu conține o trecere tangențială la un alt element de contur, introduceți direcția de rotație după cum urmează:

Direcție de rotație spre dreapta: **G02/G12**

Direcție de rotație spre stânga: **G03/G13**

Compensarea razei

Compensarea razei trebuie să fie în blocul în care vă deplasați către primul element de contur. Nu puteți activa compensarea razei în blocul unui cerc. Activați-o înainte, într-un bloc în linie dreaptă (consultați "Contururi de traseu - Coordonate carteziane", Pagină 184).

Prepoziționare**Pericol de coliziune!**

Înainte de a rula un program de piesă, prepoziționați întotdeauna scula pentru a preveni posibilitatea de defectare a acesteia sau a piesei de prelucrat.

6.3 Apropierea și depărtarea de un contur

6.3 Apropierea și depărtarea de un contur


Punct de pornire și punct final

Scula se apropie de primul punct al conturului din punctul de pornire. Punctul de pornire trebuie să fie:

- Programat fără compensarea razei
- Abordabil fără pericol de coliziune
- Aproape de primul punct de contur


Imaginea dreapta sus:

Dacă stabiliți punctul de pornire în zona de culoare gri închis, conturul va fi deteriorat atunci când primul element al conturului este atins.

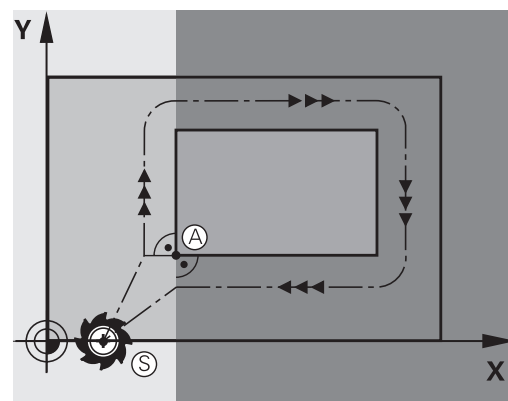

Primul punct pe contur

Trebuie să programați o compensare de rază pentru deplasările sculei la primul punct al conturului.

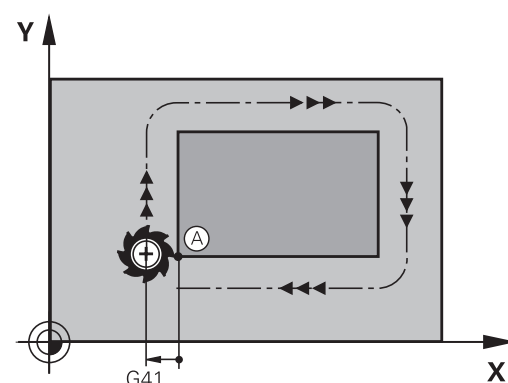


Apropiere de punctul de pornire pe axa broșei

Când este atins punctul de pornire, scula trebuie deplasată la adâncimea de prelucrare pe axa broșei. Dacă există pericol de coliziune, atingeți punctul de pornire pe axa broșei separat.

Blocuri NC

```
N30 G00 G40 X+20 Y+30 *
```

```
N40 Z-10 *
```

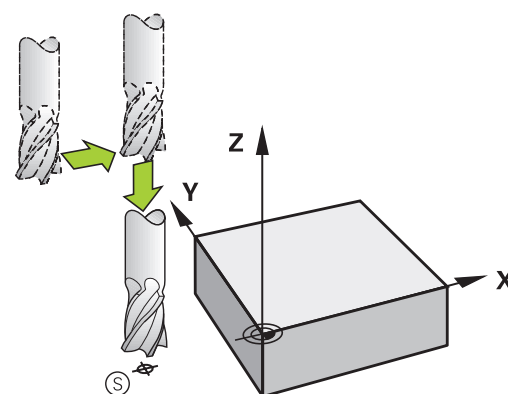

Punctul final

Punctul final ar trebui selectat în așa fel încât să fie:

- Abordabil fără pericol de coliziune
- În apropierea ultimului punct de contur
- Pentru a evita deteriorarea conturului, punctul optim final ar trebui să fie între traseele extinse ale sculei pentru prelucrarea ultimului element de contur

Imaginea din dreapta sus:

Dacă stabiliți punctul final în zona de culoare gri închis, conturul va fi stricat atunci când primul element al conturului este atins.



Depărtarea de punctul final de pe axa broșei:

Programați separat depărtarea de la punctul final de pe axa broșei. Consultați figura din centru dreapta.

Blocuri NC

```
N50 G00 G40 X+60 Y+70 *
```

```
N60 Z+250 *
```

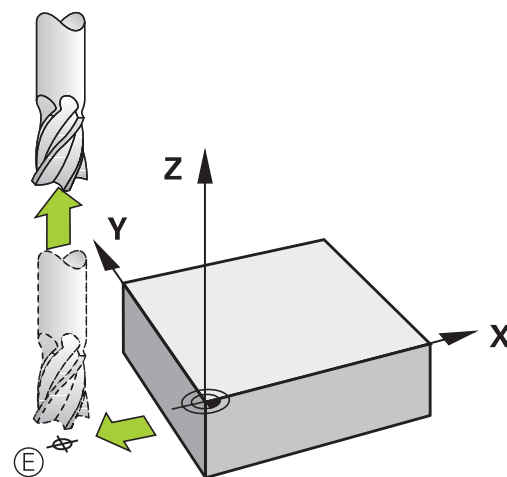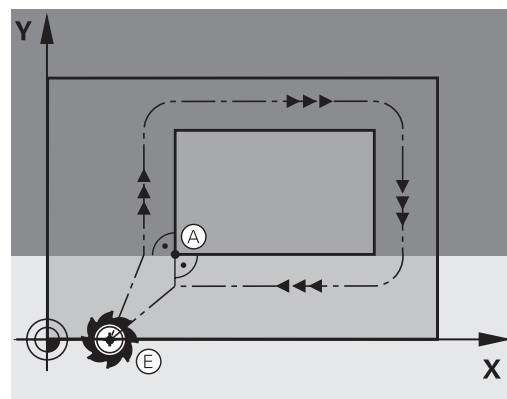
**Punct de pornire și punct final uzuale**

Nu programați nicio compensare de rază dacă punctul de pornire și cel final sunt unul și același.

Pentru a evita stricarea conturului, punctul optim de pornire ar trebui să fie între căile extinse ale sculei pentru prelucrarea primului și ultimului element de contur.

Imaginea din dreapta sus:



Dacă stabiliți punctul final în zona de culoare gri închis, conturul va fi deteriorat atunci când primul element al conturului este atins.

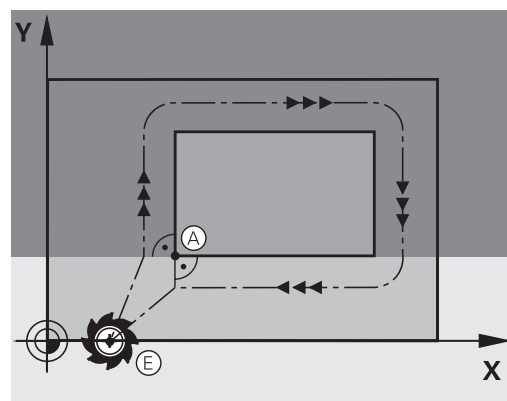

6.3 Apropierea și depărtarea de un contur

Apropierea și îndepărtarea tangențială

Cu **G26** (imaginea din centru dreapta), puteți programa o apropiere tangențială la piesa de prelucrat, iar cu **G27** (imaginea din dreapta jos) o depărtare tangențială. În acest fel puteți evita marcajele de temporizare.

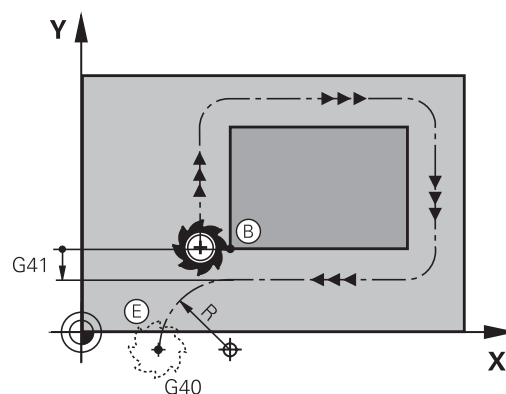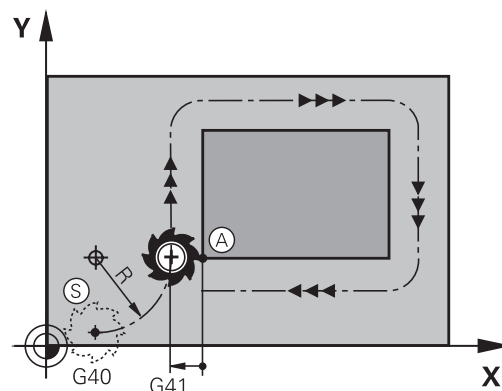

Punct de pornire și punct final

Punctul de pornire și punctul final se află în afara piesei de prelucrat, în apropierea primului și ultimului punct ale conturului. Vor fi programate fără compensare de rază.

Apropiere

- **G26** este introdus după blocul în care a fost programat primul element al conturului: Acesta va fi primul bloc cu compensare a razei **G41/G42**

Îndepărtare

- **G27** după ultimul bloc în care a fost programat ultimul element al conturului: Acesta va fi ultimul bloc cu compensare a razei **G41/G42**



Raza pentru **G26** și **G27** trebuie selectată în așa fel încât TNC să poată executa traiectoria dintre punctul de pornire și primul punct al conturului, precum și dintre ultimul punct al conturului și punctul final.

Apropierea și depărtarea de un contur 6.3

Exemplu de blocuri NC

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50 *	Punct inițial
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350 *	Primul punct pe contur
N70 G26 R5 *	Apropiere tangențială cu rază R = 5 mm
...	
BLOCURI DE PROGRAM CONTUR	
...	Ultimul punct al conturului
N210 G27 R5 *	Depărtare tangențială cu rază R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50 *	Punctul final

6.4 Contururi de traseu - Coordonate carteziene

Prezentarea generală a funcțiilor de conturare

Funcție	Tastă funcție traseu	Deplasare sculă	Intrări necesare	Pagina
Linie dreaptă L		Linie dreaptă	Coordonatele punctului final al liniei drepte	185
Șanfren: CHF		Șanfren între două linii drepte	Lungime laterală șanfren	186
Centru cerc CC		Fără	Coordonatele centrului cercului sau polului	188
Arc de cerc C		Arc de cerc în jurul unui centru de cerc CC la punctul final al unui arc	Coordonatele punctului final al arcului, direcție de rotație	189
Arc de cerc CR		Arc de cerc cu o anumită rază	Coordonatele punctului final al arcului, rază arc, direcție de rotație	190
Arc de cerc CT		Arc de cerc cu conexiune tangențială la elementul de contur anterior și următor	Coordonatele punctului final al arcului	192
Rotunjire colț RND		Arc de cerc cu conexiune tangențială la elementul de contur anterior și următor	Rază de rotunjire R	187

Programarea funcțiilor traseului

Puteți programa funcțiile traseului în mod confortabil cu ajutorul tastelor funcționale pentru traseul gri. În dialogurile următoare vi se solicită de către TNC să efectuați introducerile necesare.




Dacă introduceți funcțiile DIN/ISO de la o tastatură USB conectată, asigurați-vă că scrierea cu majuscule este activă.

Linie dreaptă în avans transversal rapid G00 Linie dreaptă cu viteză de avans G01 F

TNC deplasează scula pe o linie dreaptă de la poziția curentă la punctul final al liniei drepte. Punctul de pornire este punctul final al blocului anterior.



- ▶ Coordonatele punctului final al liniei drepte, dacă este necesar
- ▶ Compensarea razei
- ▶ Viteza de avans F
- ▶ Funcția auxiliară M

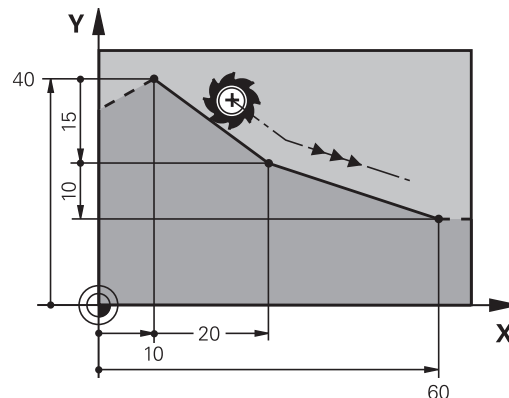

Deplasare la avans transversal rapid

De asemenea, puteți utiliza tasta L pentru a crea un bloc de linie dreaptă pentru un avans transversal rapid (blocul **G00**):

- ▶ Apăsați tasta L pentru a deschide un bloc de program pentru o deplasare liniară
- ▶ Apăsați tasta săgeată stânga pentru a comuta la intervalul de introducere pentru codurile G
- ▶ Apăsați tasta soft G0 dacă doriți să introduceți o deplasare cu avans transversal rapid

Exemplu de blocuri NC

```
N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 *
```

```
N80 G91 X+20 Y-15 *
```

```
N90 G90 X+60 G91 Y-10 *
```

Capturarea poziției actuale

Puteți, de asemenea, să generați un bloc în linie dreaptă (bloc **G01**) utilizând tasta de CAPTURARE A POZIȚIEI EFECTIVE:

- ▶ În modul de operare manuală, deplasați scula în poziția pe care doriți să o captați
- ▶ Comutați afișajul ecranului la Programare și editare
- ▶ Selectați blocul de program după care doriți să introduceți blocul L



- ▶ Apăsați tasta CAPTURARE-POZIȚIE-REALĂ: TNC generează un bloc L cu coordonatele poziției reale.

Introducerea unui șanfren între două linii drepte

Șanfrenul vă permite să tăiați colțurile la intersecția a două linii drepte.

- Blocurile de linie dinainte și de după blocul **G24** trebuie să fie în același plan de lucru ca și șanfrenul.
- Compensarea razei înainte și după blocul **G24** trebuie să fie aceeași
- Șanfrenul trebuie să poată fi prelucrat cu scula curentă



- **Lungimea marginii șanfrenului:** Lungimea șanfrenului și, dacă este necesar:
- **Viteza de avans F** (aplicabilă numai în blocul **G24**)

Exemplu de blocuri NC

```
N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 *
```


```
N80 X+40 G91 Y+5 *
```

```
N90 G24 R12 F250 *
```

```
N100 G91 X+5 G90 Y+0 *
```



Nu puteți începe un contur cu un bloc **G24**.
Un șanfren este posibil numai în planul de lucru.
Colțul este tăiat de șanfren și nu face parte din contur.
Viteza de avans programată în blocul CHF se aplică numai în respectivul bloc. După blocul , este din nou aplicată viteza de avans anterioară.

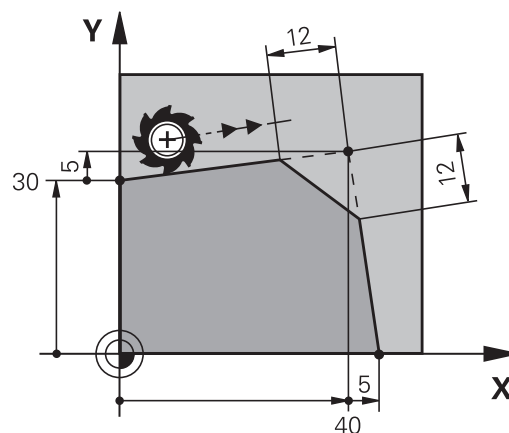

Rotunjire colț G25

Funcția **G25** este utilizată la rotunjirea colțurilor.

Scula se deplasează pe un arc conectat tangențial la elementele de contur anterior și următor.

Arcul de rotunjire trebuie să poată fi prelucrat cu scula apelată.



- **Rază de rotunjire:** Introduceți raza și dacă este necesar:
- **Viteza de avans F** (aplicabilă numai în blocul **G25**)


Exemplu de blocuri NC

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

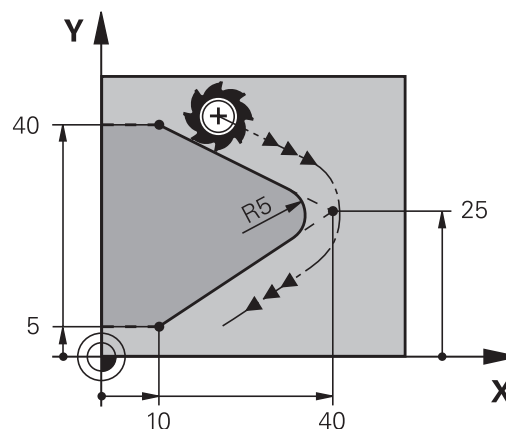

La elementul de contur anterior și următor ambele coordonate trebuie să se afle în planul arcului de rotunjire. Dacă prelucrați conturul fără compensare de rază, trebuie să programați ambele coordonate în planul de lucru.

Colțul este tăiat de arcul de rotunjire și nu face parte din contur.

O viteză de avans programată în blocul **G25** se aplică numai în respectivul bloc **G25**. După blocul **G25** este din nou aplicată viteza de avans anterioară.

Puteți folosi și un bloc **G25** pentru o apropiere tangențială la contur.


Centrul cercului I, J

Puteți defini un centru de cerc pentru cercurile , pe care le-ați programat cu funcția **G02**, **G03** sau **G05**. Procedeu este următorul:

- Introducerea coordonatelor carteziene ale centrului cercului în planul de lucru sau
- Utilizarea centrului cercului definit într-un bloc anterior sau
- Capturarea coordonatelor cu tasta CAPTURAREA-POZIȚIEI-REALE

SPEC
FCT

- ▶ Pentru a programa centrul ciclului, apăsați tasta SPEC FCT.
- ▶ Apăsați tasta soft PROGRAM FUNCTIONS
- ▶ Apăsați tasta soft DIN/ISO
- ▶ Apăsați tasta soft I sau J
- ▶ Introduceți coordonate pentru centrul cercului sau, dacă doriți să utilizați ultima poziție programată, **G29**

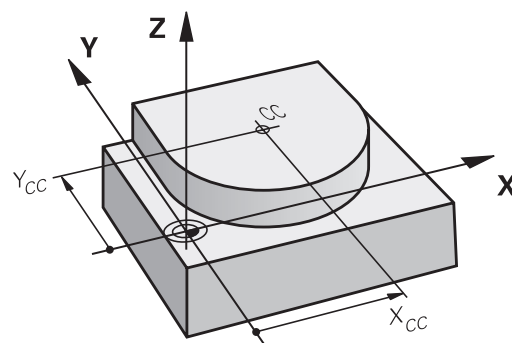

Exemplu de blocuri NC

```
N50 I+25 J+25 *
```

sau

```
N10 G00 G40 X+25 Y+25 *
```

```
N20 G29 *
```

Blocurile de program 10 și 11 nu se referă la ilustrație.

Validitate

Definiția centrului cercului este aplicată până ce este programat un nou centru de cerc.

Introducerea incrementală a centrului cercului

Dacă introduceți centrul cercului cu coordonate incrementale, îl programați raportat la ultima poziție programată a sculei.



Singurul efect al CC este definirea unei poziții ca centru al cercului: Scula nu se deplasează în această poziție.

Centrul cercului este de asemenea polul coordonatelor polare.

Traseu circular C în jurul centrului cercului CC

Înainte de a programa un arc de cerc trebuie să introduceți centrul cercului I, J. Ultima poziție programată a sculei este punctul de pornire a arcului.

Direcție de rotație

- În sens orar: **G02**
- În sens antiorar: **G03**
- Fără direcție programată: **G05**. TNC execută avansul transversal pe arc cu ultima direcție de rotire programată

► Deplasați scula la punctul de pornire al cercului



► Introducerea coordonatelor centrului cercului



- Introduceți **coordonatele** punctului final al arcului și, dacă este necesar:
- **Viteza de avans F**
- **Funcția auxiliară M**



TNC efectuează de regulă mișcări circulare în planul de lucru activ. Dacă programați arce de cerc care nu se află în planul de lucru activ, de exemplu **G2 Z... X...** cu o axă a sculei Z și în același timp rotiți această deplasare, apoi TNC deplasează scula într-un arc spațial, adică un arc de cerc pe 3 axe (opțiune software 1).

Exemplu de blocuri NC

N50 I+25 J+25 *

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 *

N70 G03 X+45 Y+25 *

Cerc complet



Pentru punctul final, introduceți același punct pe care l-ați utilizat ca punct de pornire.



Punctul de pornire și punctul final al arcului trebuie să se afle pe cerc.

Toleranță de intrare: până la 0,016 mm (selectată cu ajutorul parametrului mașinii **circleDeviation**).

Cel mai mic cerc pe care îl poate parcurge TNC: 0,0016 μm.

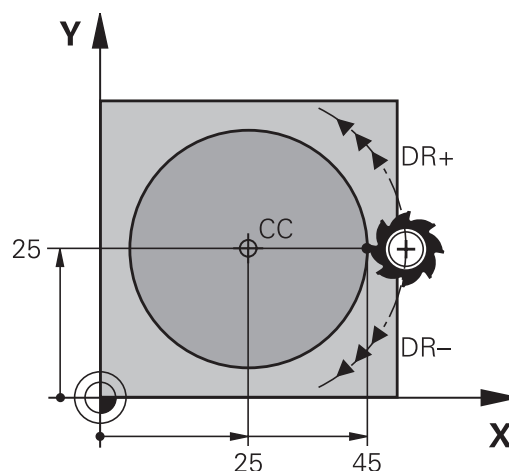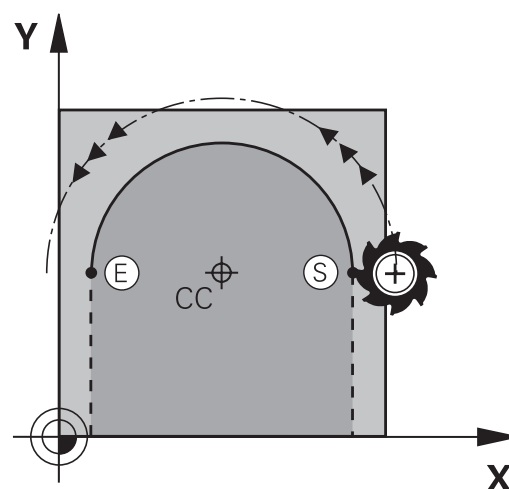

6.4 Contururi de traseu - Coordonate carteziene

Cerc G02/G03/G05 cu rază definită


Scula se deplasează pe un traseu circular cu raza R.

Direcție de rotație

- În sens orar: **G02**
- În sens antiorar: **G03**
- Fără direcție programată: **G05**. TNC execută avansul transversal pe arc cu ultima direcție de rotire programată



- ▶ **Coordonatele punctului final al arcului**
- ▶ **Raza R** (semnul algebric determină dimensiunea arcului)
- ▶ **Funcția auxiliară M**
- ▶ **Viteză de avans F**

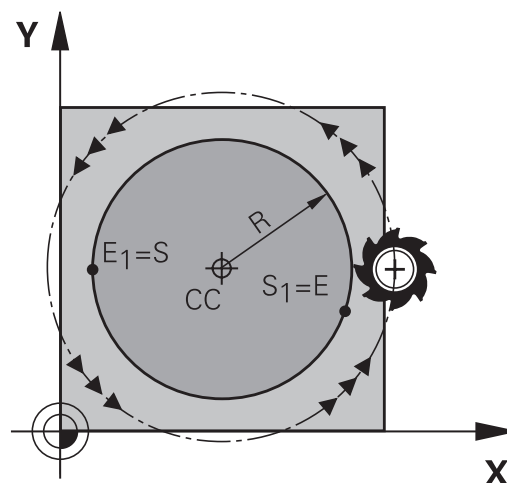

Cerc complet

Pentru un cerc complet, programați două blocuri succesive:

Punctul final al primului semicerc este punctul de pornire al celui de-al doilea. Punctul final al celui de-al doilea semicerc este punctul de pornire al primului.

Unghiul central CCA și raza arcului R

Punctul de pornire și punctul final al conturului pot fi conectate cu patru arce cu aceeași rază:

Arc mai mic: $CCA < 180^\circ$

Introduceți raza cu un semn pozitiv $R > 0$

Arc mai mare: $CCA > 180^\circ$

Introduceți raza cu un semn negativ $R < 0$

Direcția de rotație determină dacă arcul este curbat în afară (convex) sau înăuntru (concav):

Convex: Direcția de rotație **G02** (cu compensarea razei **G41**)


Concav: Direcția de rotație **G03** (cu compensarea razei **G41**)



Distanța dintre punctul de pornire și cel final al diametrului arcului nu poate fi mai mare decât diametrul arcului.

Raza maximă este de 99,9999 m.

Puteți de asemenea să introduceți axe rotative A, B și C.

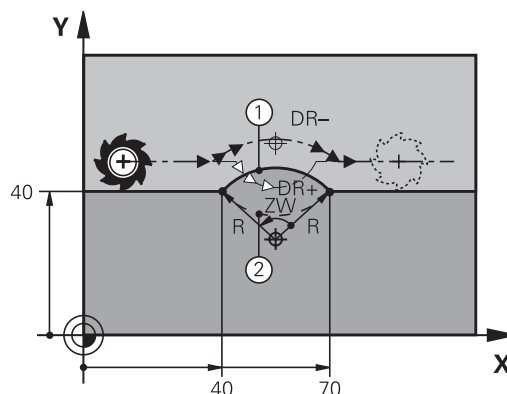

Contururi de traseu - Coordonate carteziene 6.4

Exemplu de blocuri NC

```
N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3 *
```

```
N110 G02 X+70 Y+40 R+20 * (ARC 1)
```

sau


```
N110 G03 X+70 Y+40 R+20 * (ARC 2)
```

sau

```
N110 G02 X+70 Y+40 R-20 * (ARC 3)
```

sau

```
N110 G03 X+70 Y+40 R-20 * (ARC 4)
```

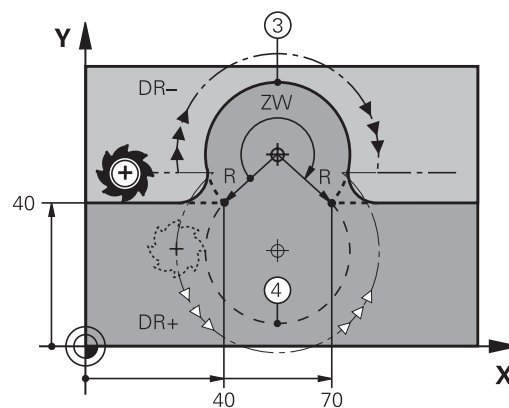

Cerc G06 cu conexiune tangențială


Scula se deplasează pe un arc care începe tangențial la elementul de contur programat anterior.

O tranziție între două elemente de contur este numită tangențială când nu există niciun nod sau colț la intersecția dintre cele două contururi - tranziția este fină.

Elementul de contur la care se conectează arcul tangențial trebuie să fie programat exact înainte de blocul **G06**. Aceasta necesită cel puțin două blocuri de poziționare.



- ▶ **Coordonatele** punctului final al arcului și, dacă este necesar:
- ▶ **Viteză de avans F**
- ▶ **Funcția auxiliară M**

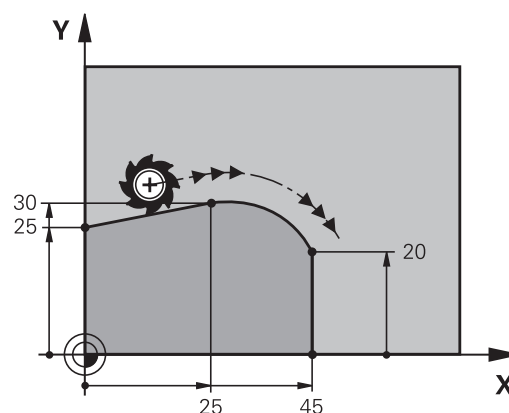

Exemplu de blocuri NC

```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 *
```

```
N80 X+25 Y+30 *
```


```
N90 G06 X+45 Y+20 *
```

```
G01 Y+0 *
```



Un arc tangențial este o operație bidimensională: coordonatele din blocul **G06** și din elementul de contur anterior trebuie să fie în același plan cu arcul!


Exemplu: Deplasări liniare și șanfrenări cu coordonate carteziene

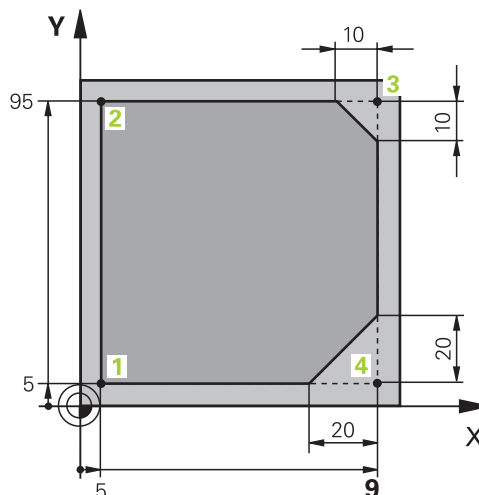

%LINEAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definirea piesei brute de prelucrat pentru simularea grafică a piesei de lucru
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Apelarea sculei în axa broșei cu viteza broșei S
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragerea sculei pe axa broșei la avans transversal rapid
N50 X-10 Y-10 *	Prepoziționare sculă
N60 G01 Z-5 F1000 M3 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare cu viteza de avans F = 1000 mm/min
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Apropierea de contur la punctul 1, activarea compensării razei G41
N80 G26 R5 F150 *	Apropiere tangențială
N90 Y+95 *	Deplasare la punctul 2
N100 X+95 *	Punctul 3: prima linie dreaptă pentru colțul 3
N110 G24 R10 *	Programarea unui șanfren cu lungimea de 10 mm
N120 Y+5 *	Punctul 4: a doua linie dreaptă pentru colțul 3, prima linie dreaptă pentru colțul 4
N130 G24 R20 *	Programarea unui șanfren cu lungimea de 20 mm
N140 X+5 *	Deplasare la ultimul punct de contur 1, a doua linie dreaptă pentru colțul 4
N150 G27 R5 F500 *	Ieșire tangențială
N160 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Retragerea sculei în planul de lucru, anularea compensării razei
N170 G00 Z+250 M2 *	Retragere sculă, terminare program
N99999999 %LINEAR G71 *	


6.4 Contururi de traseu - Coordonate carteziene

Exemplu: Deplasări circulare cu coordonate carteziene

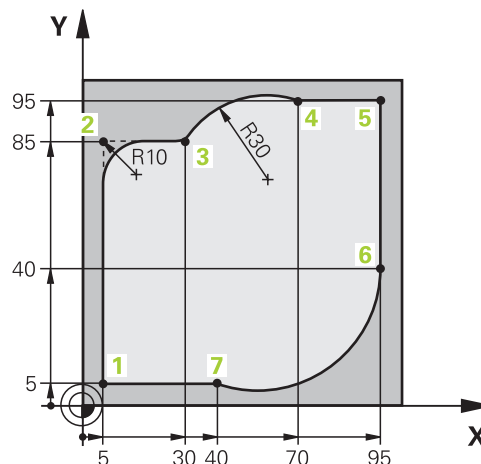

%CIRCULAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definirea piesei brute de prelucrat pentru simularea grafică a piesei de prelucrat
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Apelarea sculei în axa broșei cu viteza broșei S
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragerea sculei pe axa broșei la avans transversal rapid
N50 X-10 Y-10 *	Prepoziționare sculă
N60 G01 Z-5 F1000 M3 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare cu viteza de avans F = 1000 mm/min
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300 *	Apropierea de contur la punctul 1, activarea compensării razei G41
N80 G26 R5 F150 *	Apropiere tangențială
N90 Y+85 *	Punctul 2: Prima linie dreaptă pentru colțul 2
N100 G25 R10 *	Introducerea razei cu R = 10 mm, viteza de avans: 150 mm/min
N110 X+30 *	Deplasare la punctul 3: Punct de pornire a arcului
N120 G02 X+70 Y+95 R+30 *	Deplasare la punctul 4: Punct final al arcului cu G02, rază 30 mm
N130 G01 X+95 *	Deplasare la punctul 5
N140 Y+40 *	Deplasare la punctul 6
N150 G06 X+40 Y+5 *	Deplasare la punctul 7: Punctul de final al arcului, arc de cerc cu conexiune tangențială la punctul 6, TNC calculează raza în mod automat
N160 G01 X+5 *	Deplasare la ultimul punct de contur 1
N170 G27 R5 F500 *	Îndepărtare de contur pe un arc de cerc cu conexiune tangențială
N180 G40 X-20 Y-20 F1000 *	Retragerea sculei în planul de lucru, anularea compensării razei
N190 G00 Z+250 M2 *	Retragerea sculei pe axa sculei, oprirea programului
N99999999 %CIRCULAR G71 *	

Exemplu: Cerc complet cu coordonate carteziene

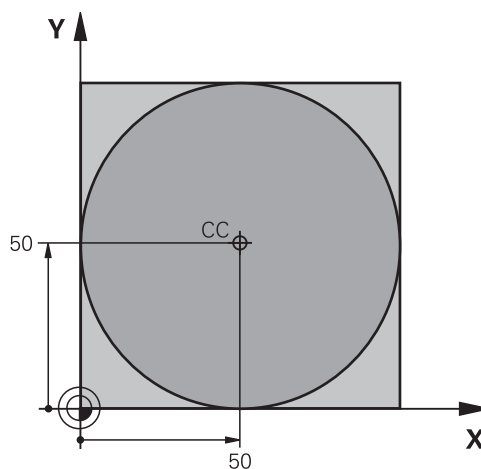

%C-CC G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definire piesă brută de prelucrat
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3150 *	Apelare sculă
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N50 I+50 J+50 *	Definirea centrului cercului
N60 X-40 Y+50 *	Prepoziționare sculă
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare
N80 G41 X+0 Y+50 F300 *	Apropiere de punctul de pornire, compensarea razei G41
N90 G26 R5 F150 *	Apropiere tangențială
N100 G02 X+0 *	Deplasare la punctul final al cercului (= punct pornire cerc)
N110 G27 R5 F500 *	leșire tangențială
N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000 *	Retragerea sculei în planul de lucru, anularea compensării razei
N130 G00 Z+250 M2 *	Retragerea sculei pe axa sculei, terminarea programului
N99999999 %C-CC G71 *	

6.5 Contururi de traseu – Coordonate polare

Prezentare generală

Folosind coordonate polare, puteți defini o poziție în funcție de unghiul ei **H** și de distanța **R** raportată la un pol definit anterior **I**, **J**.

Coordonatele polare sunt utile cu:

- Poziții pe arce circulare
- Dimensiunile din desenul piesei de prelucrat în grade, de ex. cercuri de găuri de șurub

Prezentare generală a funcțiilor de traseu cu coordonate polare


Funcție	Tastă funcție de conturare	Deplasare sculă	Intrări necesare	Pagină
Linie dreaptă G10, G11	 + 	Linie dreaptă	Rază polară, unghi polar al punctului final al liniei drepte	197
Arc de cerc G12, G13	 + 	Traseu circular în jurul centrului cercului/polului la punctul final al arcului	Unghi polar al punctului final al arcului,	198
Arc de cerc G15	 + 	Traietorie circulară ce corespunde direcției actuale de rotație	Rază polară a punctului final al cercului	198
Arc de cerc G16	 + 	Arc de cerc cu conexiune tangențială la elementul anterior de contur	Rază polară, unghi polar al punctului final al arcului	198
Interpolare elicoidală	 + 	Combinarea unei deplasări circulare și a uneia liniare	Rază polară, unghi polar al punctului final al arcului, coordonate ale punctului final în axa sculei	199

Punctul zero pentru coordonate polare: polul I, J

Puteți defini polul CC oriunde în programul piesei, înainte de blocurile care conțin coordonate polare. Setati polul în același mod în care ați programa un centru de cerc.

SPEC
FCT

- ▶ Pentru a programa un pol, apăsați tasta SPEC FCT.
- ▶ Apăsați tasta soft PROGRAM FUNCTIONS
- ▶ Apăsați tasta soft DIN/ISO
- ▶ Apăsați tasta soft I sau J
- ▶ **Coordonate:** Introduceți coordonate carteziene pentru pol sau, dacă doriți să utilizați ultima poziție programată, introduceți **G29**. Înainte de programarea coordonatelor polare, definiți polul. Puteți defini polul numai în coordonate carteziene. Polul este aplicat până când definiți un nou pol.

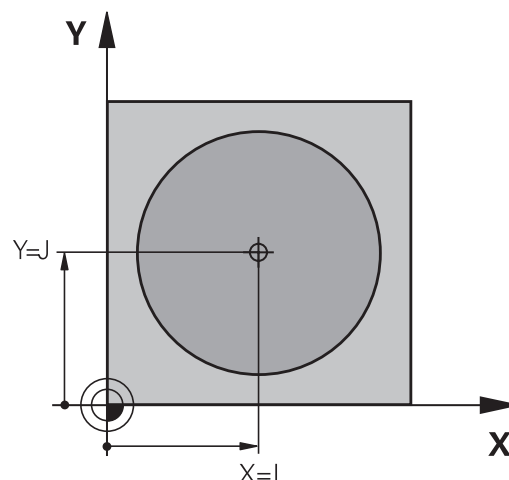

Exemplu de blocuri NC

N120 I+45 J+45 *

Linie dreaptă în avans transversal rapid G10 Linie dreaptă cu viteză de avans G11 F

Scula se deplasează pe o linie dreaptă de la poziția curentă la punctul final al liniei drepte. Punctul de pornire este punctul final al blocului anterior.

L

- ▶ **Rază coordonate polare R:** Introduceți distanța de la polul CC la punctul final al liniei drepte

P

- ▶ **Coordonate polare unghi H:** Poziția unghiulară a punctului final al liniei drepte între -360° și $+360^\circ$

Semnul H depinde de axa de referință a unghiului:

- Dacă unghiul de la axa de referință a unghiului la R este în sens antiorar: $H > 0$
- Dacă unghiul de la axa de referință a unghiului la R este în sens orar: $H < 0$

Exemplu de blocuri NC


N120 I+45 J+45 *

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3 *

N140 H+60 *

N150 G91 H+60 *

N160 G90 H+180 *

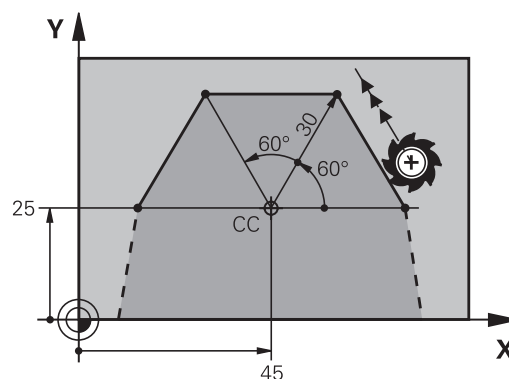

6.5 Contururi de traseu – Coordonate polare

Traseu circular G12/G13/G15 în jurul polului I, J

Coordonata polară a razei **R** este, de asemenea, raza arcului. **R** este definită de distanța de la punctul de pornire la polul **I, J**. Ultima poziție programată a sculei este punctul de pornire al arcului.

Direcție de rotație

- În sens orar: **G12**.
- În sens antiorar: **G13**
- Fără direcție programată: **G15**. TNC execută avansul transversal pe arc de cerc cu ultima direcție de rotație programată



► **Unghi coordonate polare H:** Poziția angulară a punctului final al arcului între $-99\,999,9999^\circ$ și $+99\,999,9999^\circ$



► **Direcție de rotație DR**

Exemplu de blocuri NC


N180 I+25 J+25 *

N190 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3 *

N200 G13 H+180 *



Pentru coordonate incrementale introduceți același semn pentru DR și PA.

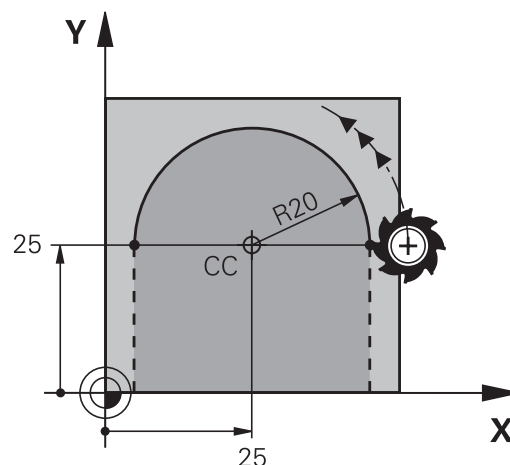

Cerc G16 cu conexiune tangențială

Scula se deplasează pe un traseu circular, pornind tangențial de la un element de contur anterior.




► **Coordonate polare rază R:** Introduceți distanța de la punctul final al arcului la polul **I, J**



► **Coordonate polare unghi H:** Poziția unghiulară a punctului final al arcului



Polul **nu** este centrul arcului de contur!

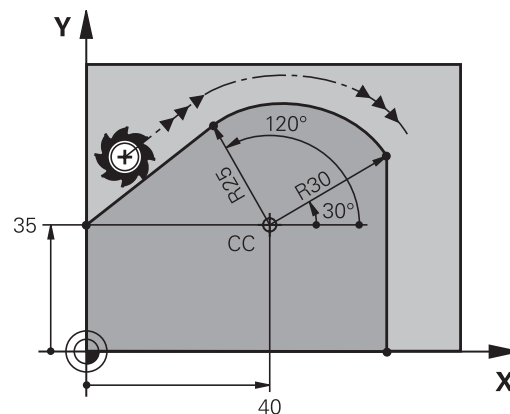

Exemplu de blocuri NC

N120 I+40 J+35 *

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 *

N140 G11 R+25 H+120 *


N150 G16 R+30 H+30 *

N160 G01 Y+0 *

Suprafață elicoidală

O suprafață elicoidală este o combinație între o deplasare circulară într-un plan principal și una liniară perpendiculară pe acest plan. Programați traiectoria circulară în planul principal.

O suprafață elicoidală este programată numai cu coordonate polare.

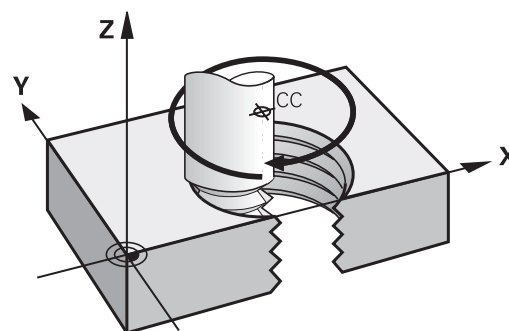

Aplicație

- Fileturi interne și externe cu diametru mare
- Caneluri de lubrifiere

Calculul suprafeței elicoidale

Pentru a programa o suprafață elicoidală trebuie să introduceți unghiul total la care trebuie să se deplaseze scula pe suprafața elicoidală cu dimensiuni incrementale și înălțimea totală a suprafeței elicoidale.

Rotații filet n: Rotații filet + depășire la începutul și la sfârșitul filetului

Înălțime totală h: Pas filet P x rotații filet n

Unghi incremental total H: Rotații filet x 360° + unghi pentru începutul filetului + unghi pentru depășirea filetului

Coordonată de pornire Z: Pas P x (rotații filet + depășire filet la începutul filetului)

Formă suprafață elicoidală

Tabelul de mai jos ilustrează modul în care forma suprafeței elicoidale este determinată de direcția de prelucrare, direcția de rotație și compensarea razei.

Filet intern	Direcție de lucru	Direcție de rotație	Compensarea razei
Dreapta	Z+	G13	G41
Stânga	Z+	G12	G42
Dreapta	Z–	G12	G42
Stânga	Z–	G13	G41
Filet extern			
Dreapta	Z+	G13	G42
Stânga	Z+	G12	G41
Dreapta	Z–	G12	G41
Stânga	Z–	G13	G42


Programarea unei suprafețe elicoidale



Introduceți întotdeauna același semn algebric pentru direcția de rotație și unghiul de incrementare total **G91 H**. Altfel, este posibil ca scula să se deplaseze pe un traseu greșit și să deterioreze conturul.

Pentru unghiul total **G91 H** puteți introduce o valoare de la $-99\,999,9999^\circ$ la $+99\,999,9999^\circ$.

- ▶ **Coordonate polare unghi:** Introduceți unghiul total al avansului transversal al sculei de-a lungul suprafeței elicoidale, în dimensiuni incrementale. **După ce introduceți un unghi, specificați axa sculei cu o tastă de selectare a axei.**
- ▶ **Coordonată:** Introduceți coordonata pentru înălțimea suprafeței elicoidale, în dimensiuni incrementale
- ▶ **Introduceți compensarea razei** conform tabelului

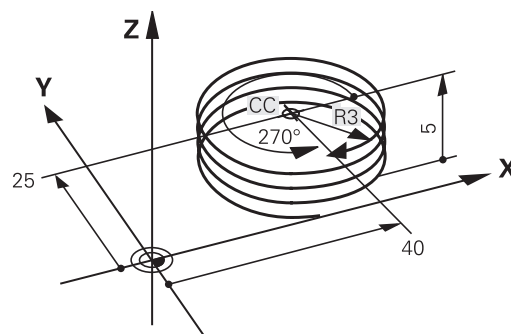

Exemplu de blocuri NC: Filet M6 x 1 mm cu 5 rotații


```
N120 I+40 J+25 *
```

```
N130 G01 Z+0 F100 M3 *
```

```
N140 G11 G41 R+3 H+270 *
```


```
N150 G12 G91 H-1800 Z+5 *
```

Exemplu: Deplasare liniară cu coordonate polare

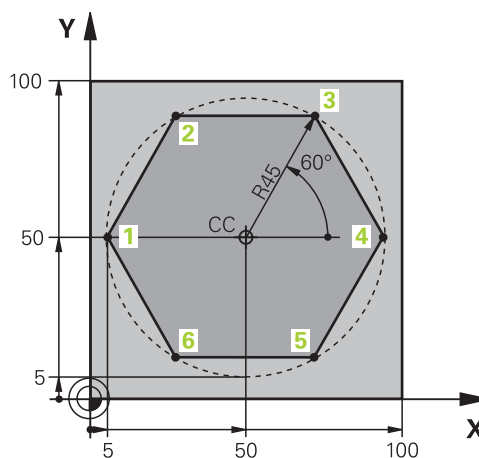

%LINEARPO G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definire piesă brută de prelucrat
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S4000 *	Apelare sculă
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Definiți originea coordonatelor polare
N50 I+50 J+50 *	Retragere sculă
N60 G10 R+60 H+180 *	Prepoziționare sculă
N70 G01 Z-5 F1000 M3 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare
N80 G11 G41 R+45 H+180 F250 *	Apropierea de contur la punctul 1
N90 G26 R5 *	Apropierea de contur la punctul 1
N100 H+120 *	Deplasare la punctul 2
N110 H+60 *	Deplasare la punctul 3
N120 H+0 *	Deplasare la punctul 4
N130 H-60 *	Deplasare la punctul 5
N140 H-120 *	Deplasare la punctul 6
N150 H+180 *	Deplasare la punctul 1
N160 G27 R5 F500 *	leșire tangențială
N170 G40 R+60 H+180 F1000 *	Retragerea sculei în planul de lucru, anularea compensării razei
N180 G00 Z+250 M2 *	Retragere pe axa broșei, oprire program
N99999999 %LINEARPO G71 *	

Exemplu: Suprafață elicoidală

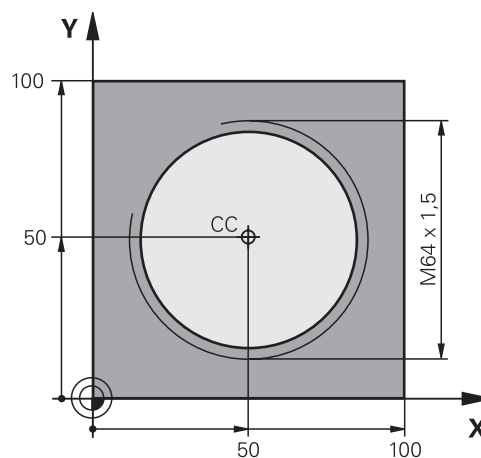

%HELIX G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definire piesă brută de prelucrat
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S1400 *	Apelare sculă
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N50 X+50 Y+50 *	Prepoziționare sculă
N60 G29 *	Transferarea ultimei poziții programate ca pol
N70 G01 Z-12,75 F1000 M3 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare
N80 G11 G41 R+32 H+180 F250 *	Apropiere de primul punct al conturului.
N90 G26 R2 *	Conexiune
N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200 *	Avans elicoidal
N110 G27 R2 F500 *	leșire tangențială
N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000 *	Retragere sculă, terminare program
N130 G00 Z+250 M2 *	

7

**Programare:
Transfer de date
de la fișiere DXF
sau contururi în
limbaj simplu**

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu


7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Aplicație

Fișierele DXF create într-un sistem CAD pot fi deschise direct în TNC, pentru a extrage contururi sau poziții de prelucrare și a le salva ca programe conversaționale sau ca fișiere punct. Programele în limbaj simplu astfel obținute pot fi, de asemenea, rulate de sisteme de control TNC mai vechi, deoarece aceste programe de contur conțin numai blocuri L și CC/C.

Dacă procesați fișiere DXF în modul de operare **Programare**, TNC generează implicit programe de contur cu extensia de fișier **.H** și fișiere punct cu extensia **.PNT**. Dacă procesați fișiere DXF în modul de operare **smarT.NC**, TNC generează implicit programe de contur cu extensia de fișier **.HC** și fișiere punct cu extensia **.HP**. Totuși, puteți alege tipul de fișier dorit în dialogul de salvare. În plus, puteți, de asemenea, să salvați în memoria temporară TNC conturul selectat sau pozițiile de prelucrare selectate și să le introduceți apoi direct într-un program NC.

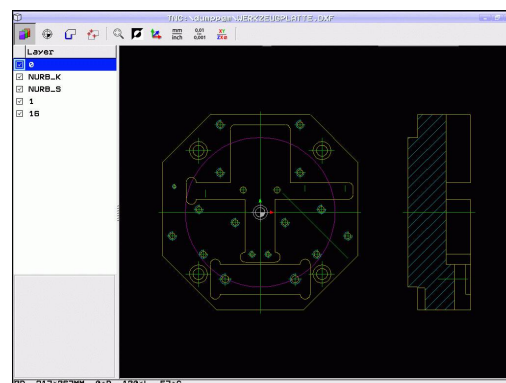

Fișierele DXF ce urmează a fi procesate trebuie stocate pe unitatea hard a TNC-ului.

Înainte de a încărca fișierul în TNC, asigurați-vă că numele fișierului DXF nu conține spații goale sau caractere speciale ilegale. consultați "Nume fișiere", Pagină 99

Fișierul DXF care urmează a fi deschis trebuie să conțină cel puțin un strat.

TNC acceptă cel mai întâlnit format DXF, R12 (echivalent cu AC1009).

TNC nu acceptă formatul binar DXF. Când generați un fișier DXF din CAD sau alt program de desen, asigurați-vă că îl salvați în format ASCII.

Următoarele elemente DXF pot fi selectate drept contururi:

- LINE (linie dreaptă)
- CIRCLE (cerc complet)
- ARC (arc de cerc)
- POLYLINE (poligon)

 
Deschiderea unui fișier DXF



- Selectați modul de operare Programare și editare



- Apelați managerul de fișiere



- Pentru a vizualiza meniul de taste soft pentru selectarea tipului de fișier care să fie afișat, apăsați tasta soft SELECTARE TIP



- Pentru a vizualiza toate fișierele DXF, apăsați tasta soft AFIȘARE DXF
- Selectați directorul în care să fie salvat fișierul DXF
- Selectați fișierul DXF dorit și încărcați-l cu tasta ENT. TNC pornește convertorul DXF și afișează conținutul fișierului DXF pe ecran. TNC afișează straturile în fereastra din stânga și desenul în fereastra din dreapta



Lucrul cu convertorul DXF



Pentru a utiliza convertorul DXF, este necesar mouse-ul. Modurile de operare și funcțiile, precum și contururile și pozițiile de prelucrare nu pot fi selectate decât cu mouse-ul.

Convertorul DXF rulează ca aplicație separată pe cel de-al treilea ecran al TNC. Aceasta vă permite să utilizați tasta de comutare a ecranelor pentru a comuta între modurile de operare, modurile de programare și convertorul DXF ale mașinii, după cum doriți. Această caracteristică este deosebit de utilă dacă doriți să introduceți contururi sau poziții de prelucrare într-un program cu limbaj simplu, prin copiere din memoria temporară.


Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Setări de bază

Setările de bază descrise mai jos se selectează utilizând pictogramele din bara de instrumente. Pictogramele afișate pot varia în funcție de modul de operare al TNC.

Setare	Buton
Setați zoom-ul pentru cea mai mare vizualizare posibilă	
Modificați culorile (modificarea culorii de fundal)	
Comutați între modurile 2-D și 3-D. Dacă modul 3-D este activ, puteți să rotiți și să înclinați vizualizarea cu ajutorul butonului din dreapta al mouse-ului	
Setați unitatea de măsură (mm sau țoli) a fișierului DXF. TNC va genera apoi programul de contur și pozițiile de prelucrare folosind această unitate de măsură.	
Rezoluția specifică numărul de poziții zecimale pe care TNC le va utiliza la generarea programului de contur. Setare prestabilită: 4 poziții zecimale (echivalentul unei rezoluții de 0,1 μm când unitatea de măsură MM este activă).	

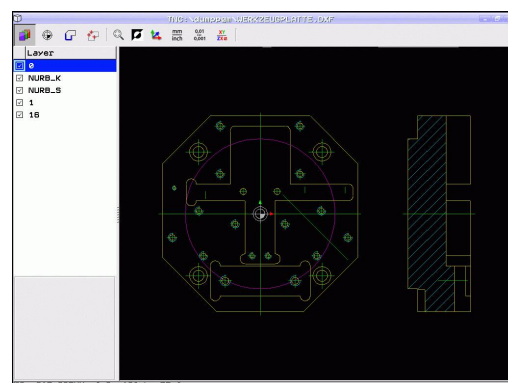

Setare**Buton**

Mod transfer contur, setare toleranță:
Toleranța specifică la ce distanță se pot afla elementele de contur învecinate. Puteți utiliza toleranța pentru a compensa inexactitățile care au apărut la crearea desenului. Setarea implicită depinde de dimensiunile întregului fișier DXF



Modul pentru transferul punctelor pe cercuri și segmente de cerc determină dacă TNC încarcă automat punctul de centru al cercului atunci când se aleg pozițiile de prelucrare printr-un clic de mouse (OPRIT), sau dacă vor fi afișate și alte puncte pe cerc.



- **OPRIT Nu afișează** puncte suplimentare pe cerc. Preia centrul cercului în mod direct, când este executat un clic pe cerc sau pe arc.
- **PORNIT Afișează** puncte suplimentare pe cerc. Preluati fiecare punct de pe cerc dorit prin clic pe acesta

Mod pentru stabilirea punctelor: Specifică dacă TNC afișează traseul sculei în timpul selectării pozițiilor de prelucrare.



Rețineți că trebuie să setați unitatea de măsură corectă, deoarece fișierul DXF nu conține astfel de informații.

Dacă doriți să generați programe pentru sisteme de control TNC mai vechi, trebuie să limitați rezoluția la trei poziții zecimale. Mai mult, trebuie să eliminați comentariile pe care convertorul DXF le introduce în programul de contur.

TNC afișează setările de bază active în subsolul ecranului.

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Setarea straturilor


De regulă, fișierele DXF conțin mai multe straturi, cu care proiectantul organizează desenele. Designerul utilizează straturile pentru a crea grupuri de elemente cu diferite tipuri, cum ar fi conturul efectiv al piesei de prelucrat, dimensiuni, linii auxiliare și de design, umbre și texte.

Ca să apară pe ecran cât mai puține informații inutile în timpul selectării conturilor, puteți ascunde toate straturile în plus conținute de fișierul DXF.



Fișierul DXF care urmează a fi procesat trebuie să conțină cel puțin un strat.

Puteți selecta chiar un contur dacă proiectantul l-a salvat pe straturi diferite.

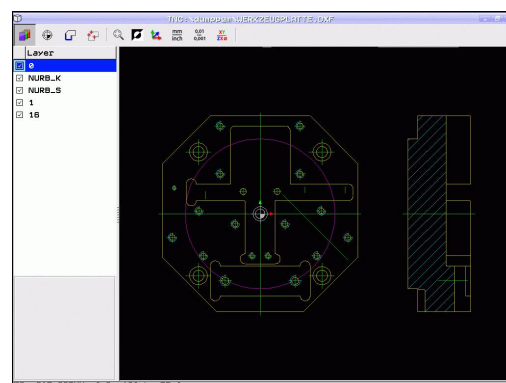


- ▶ Dacă nu a fost încă activat, selectați modul pentru setările straturilor. În fereastra din stânga TNC afișează toate straturile conținute de fișierul DXF activ
- ▶ Pentru a ascunde un strat, selectați-l cu butonul din stânga al mouse-ului și debifați caseta acestuia pentru a-l ascunde
- ▶ Pentru a afișa un strat, selectați-l cu butonul din stânga al mouse-ului și bifați din nou caseta acestuia pentru a-l afișa

Definirea originii

Originea din desenul fișierului DXF nu este întotdeauna plasată într-un mod care să vă permită să o utilizați direct ca punct de referință pentru piesa de prelucrat. De aceea, TNC dispune de o funcție cu care puteți decala originea din desen la o locație adecvată, dacă faceți clic pe un element.

Puteți defini un punct de referință în următoarele locații:

- La începutul, sfârșitul sau în centrul unei linii drepte
- La începutul sau sfârșitul unui arc de cerc
- La trecerea dintre cadrane sau în centrul unui cerc complet
- La intersecția dintre:
 - O linie dreaptă și o linie dreaptă, chiar dacă intersectarea se face chiar pe prelungirea uneia dintre linii
 - Linie dreaptă – arc de cerc
 - Linie dreaptă – cerc complet
 - Cerc – cerc (indiferent dacă este un arc de cerc sau un cerc complet)

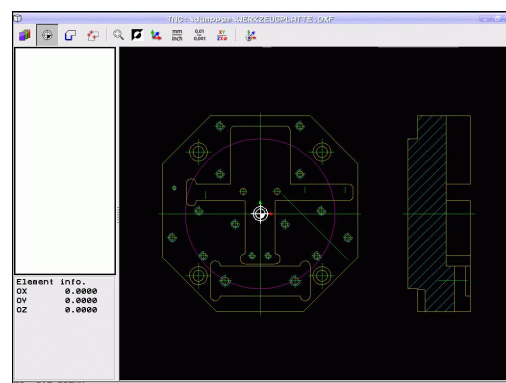

Trebuie să utilizați panoul tactil de pe tastatura TNC sau un mouse atașat prin port USB pentru a specifica un punct de referință.

Puteți de asemenea să modificați punctul de referință odată ce ați selectat deja un contur. TNC nu calculează datele conturului efectiv până nu salvați conturul selectat într-un program de contur.

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Selectarea unui punct de referință pe un singur element



- ▶ Selectați modul pentru specificarea punctului de referință
- ▶ Faceți clic pe elementul pe care doriți să setați punctul de referință cu butonul din stânga al mouse-ului: TNC indică locațiile posibile pentru punctele de referință pe elementul selectat, marcate cu steluțe
- ▶ Faceți clic pe steluța pe care doriți să o selectați ca punct de referință: TNC setează simbolul punctului de referință în locația selectată. Utilizați funcția de zoom dacă elementul selectat este prea mic

Selectarea unui punct de referință la intersecția a două elemente



- ▶ Selectați modul pentru specificarea punctului de referință
- ▶ Faceți clic pe primul element (linie dreaptă, cerc complet sau arc de cerc) cu butonul din stânga al mouse-ului: TNC indică locațiile posibile pentru punctele de referință pe elementul selectat, marcate cu steluțe
- ▶ Faceți clic pe al doilea element (linie dreaptă, cerc complet sau arc de cerc) cu butonul din stânga al mouse-ului: TNC indică simbolul punctului de referință la intersecție



TNC calculează intersecția a două elemente chiar dacă aceasta se află pe extensia unuia dintre acestea.


Dacă TNC calculează mai multe intersecții, va selecta intersecția cea mai apropiată de clicul de mouse executat pe al doilea element.

Dacă TNC nu poate calcula o intersecție, va anula marcajul primului element.

Procesarea fișierelor DXF (opțiune software) 7.1

Informații despre element

În partea stângă jos a ecranului, TNC afișează la ce distanță se află punctul de referință ales față de originea desenului.

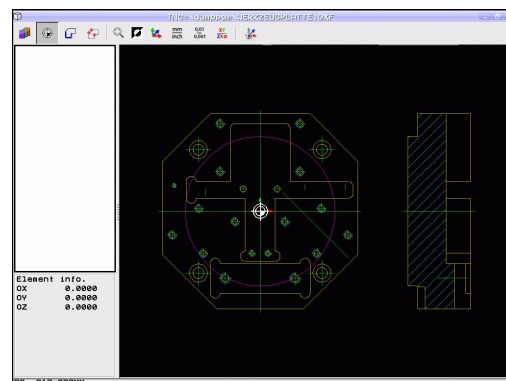

Selectarea și salvarea unui contur




Trebuie să utilizați panoul tactil de pe tastatura TNC sau un mouse atașat prin port USB pentru a selecta un contur.

Dacă nu utilizați programul de contur în modul de operare, trebuie să specificați secvența de prelucrare când selectați conturul, pentru a se potrivi cu direcția de prelucrare dorită.

Selectați primul element de contur astfel încât să fie posibilă apropierea fără coliziune.

Dacă elementele de contur sunt foarte apropiate, utilizați funcția de zoom.

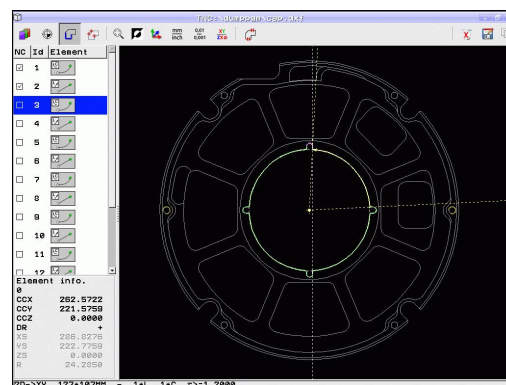

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)



- ▶ Selectați modul de selectare a unui contur. TNC ascunde straturile afișate în fereastra din stânga, iar fereastra din dreapta devine activă pentru selectarea conturului
- ▶ Pentru a selecta un element de contur, faceți clic pe respectivul element de contur cu butonul din stânga al mouse-ului. Elementul de contur selectat este colorat în albastru. În același timp, TNC marchează elementul selectat cu un simbol (cerc sau linie) în fereastra din stânga
- ▶ Pentru a selecta următorul element de contur, faceți clic pe respectivul element de contur cu butonul din stânga al mouse-ului. Elementul de contur selectat este colorat în albastru. Dacă următoarele elemente de contur din secvența de prelucrare selectată sunt evident selectabile, acestea devin verzi. Faceți clic pe ultimul element verde pentru a prelua toate elementele în programul de contur. TNC afișează toate elementele de contur selectate în fereastra din stânga. TNC afișează elementele care sunt încă verzi în coloana NC fără a fi bifate. TNC nu salvează aceste elemente în programul pentru contururi. De asemenea, puteți să includeți elementele marcate în programul pentru contururi făcând clic în fereastra din stânga
- ▶ Dacă este necesar, puteți deselecta elementele pe care le-ați selectat făcând din nou clic pe elementul din fereastra din dreapta și apăsând simultan tasta CTRL. Puteți deselecta toate elementele pe care le-ați selectat prin clic pe pictograma „Coș de gunoi”



Dacă ați selectat linii complexe, TNC afișează un număr de identificare pe două niveluri în fereastra din stânga. Primul număr este seria elementului de contur, al doilea element fiind numărul de element al liniei complexe respective din fișierul DXF.

Procesarea fișierelor DXF (opțiune software) 7.1



- ▶ Salvați în memoria temporară TNC elementele de contur selectate pentru a putea ulterior să introduceți conturul într-un program cu limbaj simplu sau



- ▶ Pentru a salva elementele de contur selectate într-un program cu limbaj simplu, introduceți orice nume de fișier și directorul țintă în fereastra contextuală afișată de TNC. Setare prestabilită: Numele fișierului DXF. Dacă numele fișierului DXF conține caractere speciale sau spații, TNC le va înlocui cu caractere de subliniere. Ca alternativă, puteți selecta, de asemenea, tipul de fișier Program cu limbaj simplu (.H) sau Descriere contur (.HC)



- ▶ Confirmați intrarea: TNC salvează programul de contur în directorul selectat



- ▶ Dacă doriți să selectați mai multe contururi, apăsați tasta soft Anulare elemente selectate și selectați următorul contur conform pașilor descriși mai sus.



TNC transferă, de asemenea, două definiții ale piesei de prelucrat brute () în programul de contur. Prima definiție conține dimensiunea fișierului DXF. A 2-a, care este cea activă, conține doar elementele de contur selectate, rezultând într-o mărime optimizată a piesei brute de prelucrat.

TNC salvează numai elementele efectiv selectate (elementele albastre), ceea ce înseamnă că au fost bifate în fereastra din stânga.

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu


7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Divizarea, extinderea și scurtarea elementelor de contur

Dacă elementele de contur de selectat în desen nu se conectează prin puncte comune, trebuie să divizați mai întâi elementul de contur. Această funcție este disponibilă automat dacă sunteți în modul pentru selectarea unui contur.

Procedați după cum urmează:

- ▶ Elementul de contur conectat necorespunzător este selectat, așadar este colorat albastru
- ▶ Executați un clic pe elementul ce urmează a fi divizat: TNC indică punctul de intersecție cu o steluță într-un cerc, iar punctele finale selectabile cu stelute simple
- ▶ Apăsați tasta CTRL și executați un clic pe punctul de intersecție: TNC împarte elementul de contur în punctul de intersecție și stelutele dispar. Dacă există un gol între elemente sau dacă acestea se suprapun, TNC prelungește sau scurtează aceste elemente de contur conectate necorespunzător până la punctul de intersecție al celor două elemente
- ▶ Executați clic din nou pe elementul de contur divizat: TNC afișează din nou punctele finale și punctele de intersecție
- ▶ Executați clic pe punctul final dorit: TNC colorează elementul divizat în albastru
- ▶ Selectați următorul element de contur

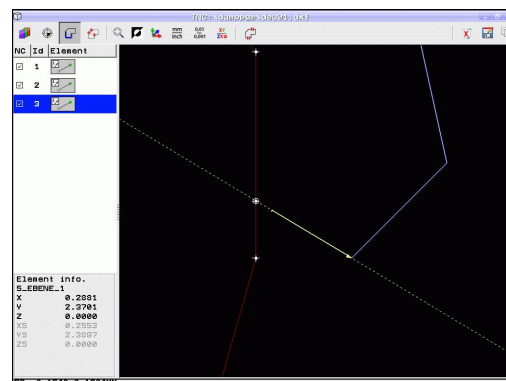

Dacă elementul de contur care urmează a fi prelungit sau scurtat este o linie dreaptă, atunci TNC prelungește/scurtează elementul de contur de-a lungul aceleiași linii. Dacă elementul de contur care urmează a fi extins sau scurtat este un arc de cerc, atunci TNC extinde/scurtează elementul de contur de-a lungul aceluiași arc.


Pentru a utiliza această funcție, cel puțin două elemente de contur trebuie să fie deja selectate, astfel încât direcția să fie determinată exact.

Procesarea fișierelor DXF (opțiune software) 7.1

Informații despre element

În partea stângă jos a ecranului, TNC afișează informații despre elementele de contur care au fost selectate ultima dată cu clic de mouse în fereastra stângă sau dreaptă.

- Punctul de final al liniei drepte și punctul de început nu sunt selectabile.
- Punctul centrului de cerc, punctul sfârșitului de cerc și direcția de rotire. Inaccesibil: punctul de pornire și raza cercului

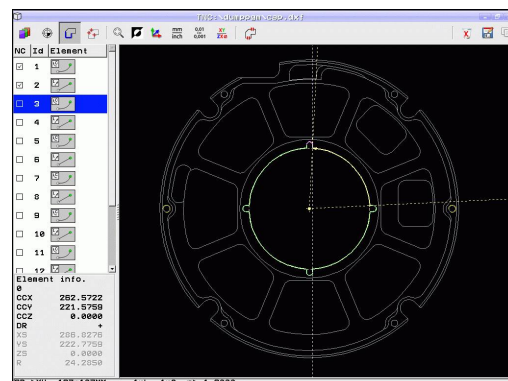


Selectarea și salvarea pozițiilor de prelucrare



Trebuie să utilizați panoul tactil de pe tastatura TNC sau un mouse atașat prin port USB pentru a selecta o poziție de prelucrare.

Dacă pozițiile de selectat sunt foarte apropiate, utilizați funcția de zoom.

Dacă este necesar, configurați setările de bază astfel încât TNC să afișeze traseele sculei, consultați "Setări de bază", Pagină 206.

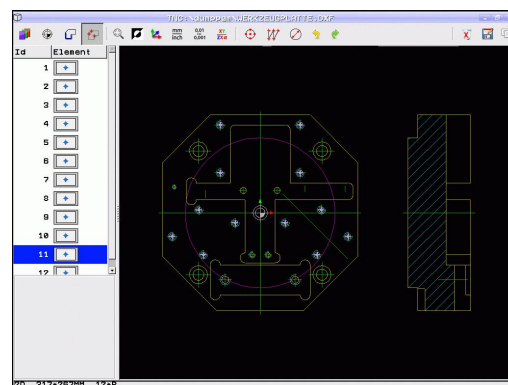

Sunt disponibile trei posibilități în generatorul de modele pentru definirea pozițiilor de prelucrare:

- Selecție singulară: Selectați poziția de prelucrare dorită prin clicuri individuale de mouse (consultați "Selecție singulară", Pagină 216)
- Selectarea rapidă a pozițiilor găurilor în zona mouse-ului: Prin glisarea mouse-ului pentru a defini o zonă, puteți selecta toate pozițiile găurilor din cadrul acesteia ("Selectarea rapidă a pozițiilor găurilor cu mouse-ul").
- Selectarea rapidă a pozițiilor găurilor prin introducerea unui diametru: Prin introducerea unui diametru al găurii, puteți selecta toate pozițiile găurilor cu diametrul respectiv din fișierul DXF ("Selecție rapidă a pozițiilor găurilor prin introducerea unui diametru").


Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Selecție singulară



- ▶ Selectați modul de selectare a unei poziții de prelucrare. TNC ascunde straturile afișate în fereastra din stânga, iar fereastra din dreapta devine activă pentru selectarea poziției
- ▶ Pentru a selecta o poziție de prelucrare, faceți clic pe elementul dorit cu butonul din stânga al mouse-ului. TNC indică locațiile posibile pentru pozițiile de prelucrare de pe elementul selectat, marcate cu steluțe. Faceți clic pe una din steluțe: TNC încarcă poziția selectată în fereastra din stânga (afișează un simbol punct). Dacă faceți clic pe un cerc, TNC adoptă centrul cercului ca poziție de prelucrare
- ▶ Dacă este necesar, puteți deselecta elementele pe care le-ați selectat deja, făcând din nou clic pe elementul din fereastra din dreapta, de data aceasta apăsând simultan tasta CTRL (clic în zona marcată)
- ▶ Dacă doriți să specificați poziția de prelucrare la intersecția a două elemente, faceți clic pe primul element cu butonul din stânga al mouse-ului: TNC va afișa caracterul steluță la pozițiile de prelucrare selectabile
- ▶ Faceți clic pe al doilea element (linie dreaptă, cerc complet sau arc de cerc) cu butonul din stânga al mouse-ului. TNC încarcă intersecția elementelor în fereastra din stânga (afișează un simbol punct)

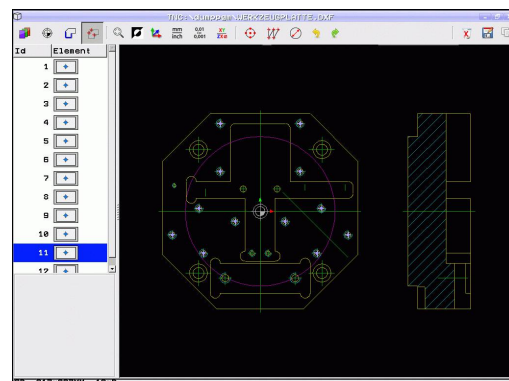

- ▶ Salvați în memoria temporară TNC elementele de contur selectate pentru a putea ulterior să le introduceți ca bloc de poziționare într-un program cu limbaj simplu sau



- ▶ Pentru a salva pozițiile de prelucrare selectate într-un fișier de puncte, introduceți orice nume de fișier în fereastra contextuală afișată de TNC. Setare prestabilită: Numele fișierului DXF. Dacă numele fișierului DXF conține caractere speciale sau spații, TNC le va înlocui cu caractere de subliniere. Ca alternativă, puteți, de asemenea, să selectați tipul de fișier: tabel de puncte (.PNT), tabel cu generatoare de modele (.HP) sau program cu limbaj comun (.H). Dacă salvați pozițiile de prelucrare într-un program cu limbaj comun, TNC creează un bloc linear separat cu apelare a ciclului pentru fiecare poziție de prelucrare (L X... Y... M99). De asemenea, puteți să transferați acest program la sisteme de control TNC mai vechi și să îl rulați acolo.

ENT

- ▶ Confirmați intrarea: TNC salvează programul de contur în directorul în care este salvat și fișierul DXF




- ▶ Dacă doriți să selectați mai multe poziții de prelucrare pentru a le salva într-un fișier diferit, activați pictograma Anulare elemente selectate și efectuați selecția conform pașilor descriși mai sus

Procesarea fișierelor DXF (opțiune software) 7.1

Selectarea rapidă a pozițiilor găurilor cu mouse-ul



- ▶ Selectați modul de alegere a unei poziții de prelucrare. TNC ascunde straturile afișate în fereastra din stânga, iar fereastra din dreapta devine activă pentru selectarea poziției
- ▶ Apăsăți tasta Shift de pe tastatură, apoi apăsați butonul din stânga al mouse-ului și glisați pentru a defini zona în care TNC va adopta toate centrele cercurilor ca poziții de găuri: TNC deschide o fereastră în care puteți filtra găurile după dimensiune
- ▶ Configurați setările filtrului consultați "" și faceți clic pe butonul **Utilizare** pentru a confirma: TNC încarcă pozițiile selectate în fereastra din stânga (afișează simbolul unui punct)
- ▶ Dacă este necesar, puteți deselecta elementele pe care le-ați selectat deja, prin redeschiderea prin glisare a zonei, de data aceasta apăsând simultan tasta CTRL

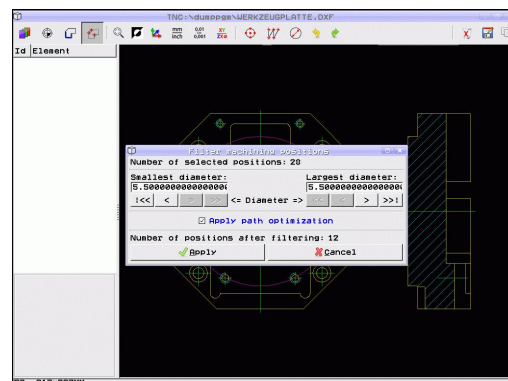

- ▶ Salvați în memoria temporară TNC elementele de contur selectate pentru a putea ulterior să le introduceți ca bloc de poziționare într-un program cu limbaj simplu sau



- ▶ Pentru a salva pozițiile de prelucrare selectate într-un fișier de puncte, introduceți orice nume de fișier în fereastra contextuală afișată de TNC. Setare prestabilită: Numele fișierului DXF. Dacă numele fișierului DXF conține caractere speciale sau spații, TNC le va înlocui cu caractere de subliniere. Ca alternativă, puteți, de asemenea, să selectați tipul de fișier: tabel de puncte (.PNT), tabel cu generatoare de modele (.HP) sau program cu limbaj comun (.H). Dacă salvați pozițiile de prelucrare într-un program cu limbaj comun, TNC creează un bloc linear separat cu apelare a ciclului pentru fiecare poziție de prelucrare (L X... Y... M99). De asemenea, puteți să transferați acest program la sisteme de control TNC mai vechi și să îl rulați acolo.

ENT

- ▶ Confirmați intrarea: TNC salvează programul de contur în directorul în care este salvat și fișierul DXF



- ▶ Dacă doriți să selectați mai multe poziții de prelucrare pentru a le salva într-un fișier diferit, activați pictograma Anulare elemente selectate și efectuați selecția conform pașilor descriși mai sus

Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Selecție rapidă a pozițiilor găurilor prin introducerea unui diametru



- ▶ Selectați modul de alegere a unei poziții de prelucrare. TNC ascunde straturile afișate în fereastra din stânga, iar fereastra din dreapta devine activă pentru selectarea poziției



- ▶ Deschideți dialogul pentru introducerea diametrului: introduceți orice diametru în fereastra contextuală afișată de TNC
- ▶ Introduceți diametrul dorit și confirmați-l cu tasta ENT: TNC caută în fișierul DXF diametrul introdus, apoi afișează o fereastră contextuală având selectat diametrul cel mai apropiat de diametrul introdus. De asemenea, puteți filtra retroactiv găurile, în funcție de dimensiune
- ▶ Dacă este nevoie, configurați setările filtrului consultați "" și faceți clic pe butonul **Utilizare** pentru a confirma: TNC încarcă pozițiile selectate în fereastra din stânga (afișează simbolul unui punct)
- ▶ Dacă este necesar, puteți deselecta elementele pe care le-ați selectat deja, prin redeschiderea prin glisare a zonei, de data aceasta apăsând simultan tasta CTRL




- ▶ Salvați în memoria temporară TNC elementele de contur selectate pentru a putea ulterior să le introduceți ca bloc de poziționare într-un program cu limbaj simplu sau
- ▶ Pentru a salva pozițiile de prelucrare selectate într-un fișier de puncte, introduceți orice nume de fișier în fereastra contextuală afișată de TNC. Setare prestabilită: Numele fișierului DXF. Dacă numele fișierului DXF conține caractere speciale sau spații, TNC le va înlocui cu caractere de subliniere. Ca alternativă, puteți, de asemenea, să selectați tipul de fișier: tabel de puncte (.PNT), tabel cu generatoare de modele (.HP) sau program cu limbaj comun (.H). Dacă salvați pozițiile de prelucrare într-un program cu limbaj comun, TNC creează un bloc linear separat cu apelare a ciclului pentru fiecare poziție de prelucrare (L X... Y... M99). De asemenea, puteți să transferați acest program la sisteme de control TNC mai vechi și să îl rulați acolo.



- ▶ Confirmați intrarea: TNC salvează programul de contur în directorul în care este salvat și fișierul DXF



- ▶ Dacă doriți să selectați mai multe poziții de prelucrare pentru a le salva într-un fișier diferit, activați pictograma Anulare elemente selectate și efectuați selecția conform pașilor descriși mai sus

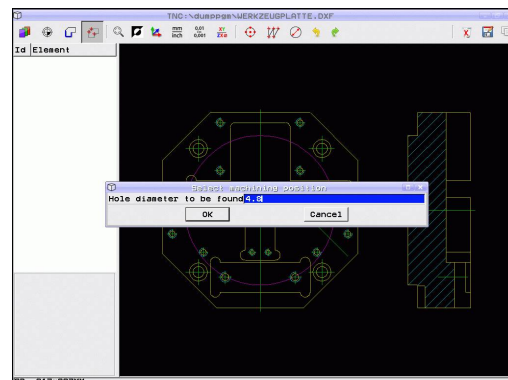

Procesarea fișierelor DXF (opțiune software) 7.1



Setări de filtru

După ce ați utilizat funcția de selectare rapidă pentru a marca pozițiile găurilor, apare o fereastră contextuală în care cel mai mic diametru găsit este în stânga, iar cel mai mare în dreapta. Cu ajutorul butoanelor aflate imediat sub afișajul diametrelor puteți regla cel mai mic diametru în zona din stânga, iar pe cel mai mare în zona din dreapta, astfel încât să puteți încărca diametrele găurilor dorite.

Sunt disponibile următoarele butoane:

Setare filtru pentru cel mai mic diametru	Buton
Afișare cel mai mic diametru găsit (setare implicită)	
Afișare următorul cel mai mic diametru găsit	
Afișare următorul cel mai mare diametru găsit	
Se afișează cel mai mare diametru găsit. TNC setează filtrul pentru cel mai mic diametru la valoarea setată pentru cel mai mare diametru	
Setare filtru pentru cel mai mare diametru	Buton
Se afișează cel mai mic diametru găsit. TNC setează filtrul pentru cel mai mare diametru la valoarea setată pentru cel mai mic diametru	
Se afișează următorul diametru mai mic găsit	
Se afișează următorul diametru mai mare găsit	
Afișare cel mai mare diametru găsit (setare implicită)	

Cu opțiunea **aplicare optimizare traseu** activată (setare implicită), TNC sortează pozițiile de prelucrare selectate pentru cel mai eficient traseu al sculei. Puteți afișa traseul sculei printr-un clic pe tasta soft Afișare traseu sculă, consultați "Setări de bază", Pagină 206.

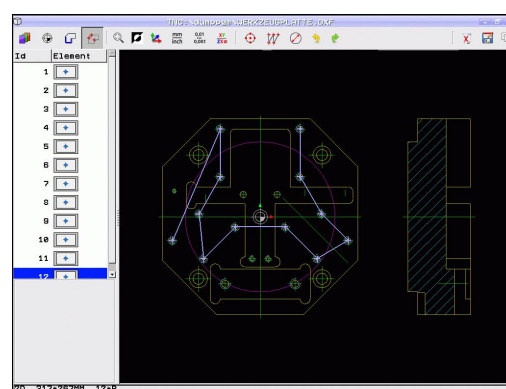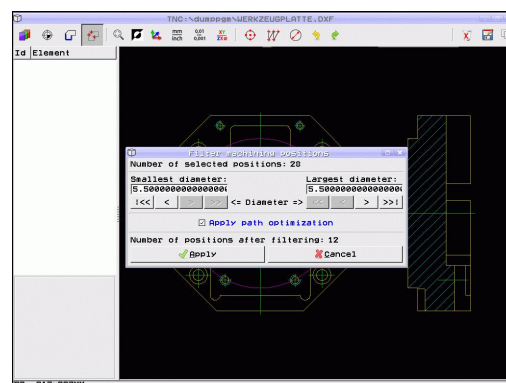


Programare: Transfer de date de la fișiere DXF sau contururi în limbaj simplu

7.1 Procesarea fișierelor DXF (opțiune software)

Informații despre element

În partea din stânga jos a ecranului, TNC afișează coordonatele poziției de prelucrare selectate ultima dată cu clic de mouse în fereastra stângă sau dreaptă

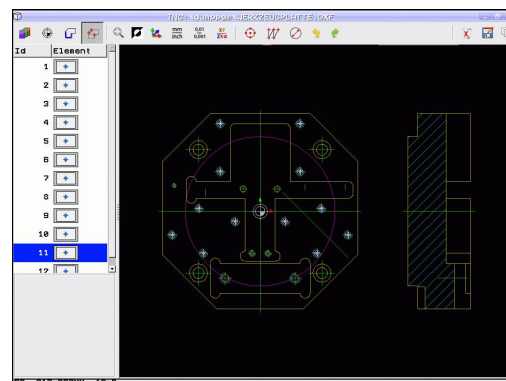

Anulare acțiuni

Puteți anula cele mai recente patru acțiuni pe care le-ați efectuat în modul pentru selectarea pozițiilor de prelucrare. Sunt disponibile următoarele pictograme:

Funcție	Buton
Anularea celei mai recente acțiuni executate	
Repetarea celei mai recente acțiuni executate	

Funcții mouse

Utilizați mouse-ul pentru mărire și reducere, astfel:

- Definiți aria de zoom prin tragerea mouse-ului cu butonul din stânga apăsat
- Dacă aveți un mouse cu rotiță, îl puteți utiliza pentru a mări și micșora. Centrul de zoom este stabilit de poziția cursorului mouse-ului
- Faceți clic pe pictograma lupei sau dublu clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pentru a reseta vizualizarea la setarea implicită

Puteți deplasa actuala vizualizare prin apăsarea butonului central al mouse-ului.

Dacă modul 3-D este activ, puteți să rotiți și să înclinați vizualizarea prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului.

8

**Programare:
Repetări de
subprograme
și secțiuni de
program**

8.1 Etichetarea repetițiilor de subprograme și de secțiuni de programe**8.1 Etichetarea repetițiilor de subprograme și de secțiuni de programe**

Repetițiile de subprograme și de secțiuni de programe vă permit să programați o secvență de prelucrare o dată, apoi s-o rulați cât de des este nevoie.

Etichetă

Începuturile repetărilor de subprograme și de secțiuni de program sunt marcate în programul unei piese prin etichete (**G98 L**).

O ETICHETĂ este identificată după un număr între 1 și 999 sau după un nume definit de dvs. Fiecare număr sau nume de ETICHETĂ poate fi setat numai o dată în program cu tasta SETARE ETICHETĂ sau introducând **G98**. Numărul de nume de etichete pe care-l puteți introduce este limitat numai de memoria internă.




Nu utilizați de mai multe ori un nume sau un număr de etichetă!

Eticheta 0 (**G98 L0**) este utilizată exclusiv pentru a marca sfârșitul unui subprogram și, așadar, poate fi utilizată oricât de des doriți.

8.2 Subprograme

Secvența de operare

- 1 TNC execută programul de piesă până la apelarea unui subprogram, **Ln.0**.
- 2 Apoi, subprogramul este executat de la început la sfârșit, **G98 L0**.
- 3 TNC reia apoi programul piesei din blocul de după apelarea subprogramului **Ln.0**

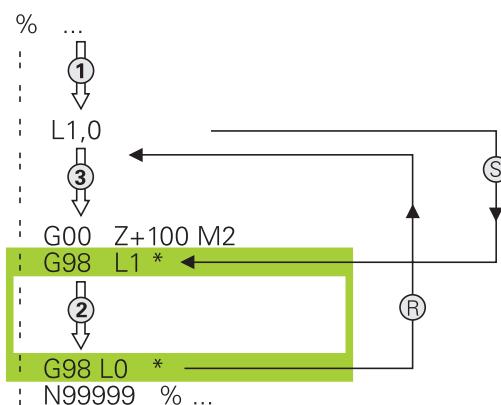

Note de programare

- Un program principal poate conține până la 254 de subprograme
- Puteți apela subprograme în orice ordine și cât de des doriți
- Un subprogram nu se poate autoapela
- Scrieți subprograme la sfârșitul programului principal (în spatele blocului cu M2 sau M30)
- Dacă subprogramele sunt localizate înaintea blocului cu M2 sau M30, acestea vor fi executate cel puțin o dată, chiar dacă nu sunt apelate

Programarea unui subprogram

LBL
SET

- Pentru a marca începutul, apăsați tasta LBL SET
- Introduceți numărul subprogramului. Dacă doriți să utilizați un nume de etichetă, apăsați tasta soft NUME ETICHETĂ pentru a comuta la introducere de text
- Pentru a marca sfârșitul, apăsați tasta LBL SET și introduceți numărul de etichetă „0”

8.2 Subprograme

Apelarea unui subprogram

LBL
CALL

- ▶ Pentru a apela un subprogram, apăsați tasta LBL CALL
- ▶ **Număr etichetă:** Introduceți numărul etichetei subprogramului pe care doriți să-l apelați. Dacă doriți să utilizați un nume de etichetă, apăsați tasta soft NUME ETICHETĂ pentru a trece la următoarea înregistrare. Dacă doriți să introduceți un număr al unui parametru șir ca adresă țintă: Apăsați tasta soft QS; TNC va trece apoi la numele etichetei care este specificat în parametrul șir definit




G98 L 0 nu este permis (Eticheta 0 este utilizată numai pentru a marca sfârșitul unui subprogram).

8.3 Repetările unei secțiuni de program

Etichetă G98

Începutul repetării unei secțiuni de program este marcat cu eticheta **G98 L**. Sfârșitul repetării unei secțiuni de program este identificat prin **L_{n,m}**.

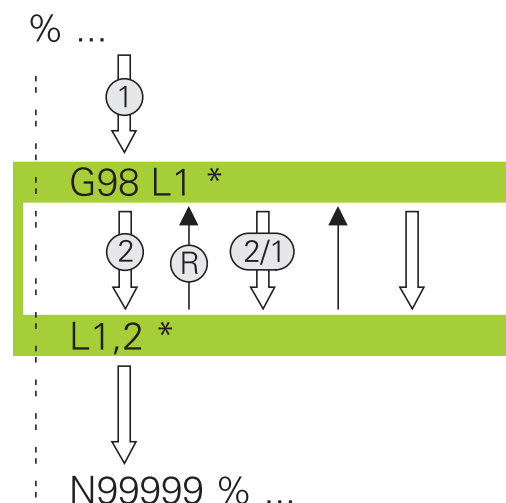

Secvența de operare

- 1 TNC execută programul piesei până la sfârșitul secțiunii de program (**L_{n,m}**)
- 2 Apoi, secțiunea de program dintre eticheta apelată și apelarea etichetei **L_{n,m}** beneficiază de un număr de repetări egal cu valoarea introdusă după **M**
- 3 TNC reia programul piesei după ultima repetiție.

Note de programare

- Puteți repeta o secțiune de program de până la 65 534 de ori consecutiv
- TNC execută întotdeauna secțiunea de program o dată mai mult decât numărul de repetări programate

Programarea unei repetări de secțiune de program

LBL
SET

- Pentru a marca începutul, apăsați tasta LBL SET și introduceți un NUMĂR DE ETICHETĂ pentru secțiunea de program pe care doriți s-o repetați. Dacă doriți să utilizați un nume de etichetă, apăsați tasta soft NUME ETICHETĂ pentru a comuta la introducere de text
- Introduceți secțiunea de program

8.3 Repetările unei secțiuni de program

Apelarea unei repetări de secțiune de program

LBL
CALL

- ▶ Apăsați tasta LBL CALL
- ▶ PENTRU APELAREA REPETIȚIILOR DE SUBPROGRAME/SECȚIUNI: Introduceți numărul etichetei subprogramului pe care doriți să-l apelați, apoi confirmați cu tasta **ent**. Dacă doriți să utilizați un nume de etichetă, apăsați tasta soft " pentru a comuta la introducere de text. Dacă doriți să introduceți numărul unui parametru și ca adresă țintă: Apăsați tasta soft QS; TNC va trece apoi la numele etichetei care este specificat în parametrul și definit
- ▶ **Repetări REP**: Introduceți numărul de repetiții, apoi confirmați cu tasta ENT


8.4 Orice program dorit ca subprogram

Secvența de operare



Dacă doriți să programați apelări de programe variabile în legătură cu parametrii de tip șir, utilizați funcția SEL PGM.

- 1 TNC execută programul piesei până la blocul în care este apelat un alt program cu %.
- 2 Atunci, celălalt program este executat în întregime.
- 3 Apoi, TNC reia primul program de piesă (respectiv, programul care apelează) cu blocul de după apelarea programului.

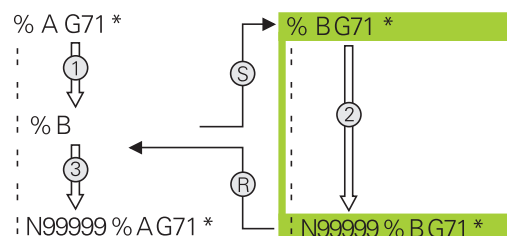

Note de programare

- Nu sunt necesare etichete pentru apelarea unui program ca subprogram
- Programul apelat nu trebuie să conțină funcțiile auxiliare M2 sau M30. Dacă ați definit subprograme cu etichete din programul apelat, puteți utiliza M2 sau M30 cu funcția de salt **D09 P01 +0 P02 +0 P03 99** pentru a forța un salt peste această secțiune de program
- Programul apelat nu trebuie să conțină o apelare % în programul de apelare; în caz contrar va rezulta o buclă infinită

8.4 Orice program dorit ca subprogram

Apelarea unui program ca subprogram

PGM
CALL

PROGRAM

SELECTARE
PROGRAM

- ▶ Selectați funcțiile pentru apelarea programului:
Apăsați tasta PGM CALL
- ▶ Apăsați tasta soft PROGRAM pentru ca TNC să pornească dialogul pentru definirea programului de apelat. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce numele căii (tasta GOTO) sau
- ▶ apăsați tasta soft SELECT PROGRAM pentru ca TNC să afișeze o fereastră de selecție în care puteți selecta programul de apelat. Confirmați cu tasta END



Dacă programul pe care doriți să-l apelați se află în același director cu programul din care-l apelați, trebuie să introduceți numai numele programului.

Dacă programul apelat nu se află în același director cu programul din care-l apelați, trebuie să introduceți calea completă, de ex. **TNC:\ZW35\SCHRUPP \PGM1.H**

Dacă doriți să apelați un program DIN/ISO, introduceți tipul fișierului .I după numele programului. Puteți apela un program și cu ciclul **G39**.

În general, parametrii Q sunt aplicați la nivel global, cu %. Așadar, rețineți că modificările parametrilor Q în programul apelat pot influența și programul de apelare.

**Pericol de coliziune!**

Transformările de coordonate definite în programul apelat rămân active și pentru programul apelant, dacă nu le resetați.

8.5 Imbricare

Tipuri de grupări

- Subprograme în interiorul unui subprogram
- Repetări de secțiune de program într-o repetare de secțiune de program
- Subprograme repetate
- Repetări de secțiune de program într-un subprogram

Adâncime de grupare

Adâncimea de grupare este numărul de niveluri consecutive în care secțiunile de program sau subprogramele pot apela secțiuni de program sau subprograme suplimentare.

- Adâncimea maximă de grupare pentru subprograme: 19
- Adâncime maximă de imbricare pentru apelările programului principal: 19, unde un **G79** se comportă ca o apelare de program principal
- Puteți imbrica repetările de secțiuni de program cât de des doriți

8.5 Imbricare

Subprogram în interiorul unui subprogram

Exemplu de blocuri NC

%UPGMS G71 *	
...	
N17 L "UP1",0 *	Este apelat subprogramul de la eticheta G98 L1
...	
N35 G00 G40 Z+100 M2 *	Ultimul bloc de program al
	programului principal (cu M2)
N36 G98 L "UP1"	Începerea subprogramului SP1
...	
N39 L2,0 *	Este apelat subprogramul de la eticheta G98 L2
...	
N45 G98 L0 *	Sfârșitul subprogramului 1
N46 G98 L2 *	Începerea subprogramului 2
...	
N62 G98 L0 *	Sfârșitul subprogramului 2
N99999999 %UPGMS G71 *	

Executarea programului

- 1 Programul principal UPGMS este executat până la blocul 17.
- 2 Subprogramul SP1 este apelat și executat până la blocul 39.
- 3 Subprogramul 2 este apelat și executat până la blocul 62.
Sfârșitul subprogramului 2 și salt de revenire la subprogramul din care a fost apelat.
- 4 Subprogramul 1 este apelat și executat de la blocul 40 până la blocul 45. Sfârșitul subprogramului 1 și salt de revenire la programul principal UPGMS.
- 5 Programul principal UPGMS este executat de la blocul 18 până la blocul 35. Salt de revenire la blocul 1 și sfârșit de program.

Repetarea repetărilor secțiunilor de program

Exemplu de blocuri NC

%REPS G71 *	
...	
N15 G98 L1 *	Începerea repetării secțiunii de program 1
...	
N20 G98 L2 *	Începerea repetării secțiunii de program 2
...	
N27 L2,2 *	Secțiunea de program dintre G98 L2 și acest bloc
...	(blocul N20) este repetată de două ori
N35 L1,1 *	Secțiunea de program dintre acest bloc și G98 L1
...	(blocul N15) este repetată o singură dată
N99999999 %REPS G71 *	

Executarea programului

- 1 Programul principal REPS este executat până la blocul 27.
- 2 Secțiunea de program dintre blocul 27 și blocul 20 este repetată de două ori.
- 3 Programul principal REPS este executat de la blocul 28 până la blocul 35.
- 4 Secțiunea de program dintre blocul 35 și blocul 15 este repetată o singură dată (inclusiv repetiția secțiunii de program dintre blocul 20 și blocul 27).
- 5 Programul principal REPS este executat de la blocul 36 până la blocul 50 (sfârșitul programului).

8.5 Imbricare

Repetarea unui subprogram

Exemplu de blocuri NC

%UPGREP G71 *	
...	
N10 G98 L1 *	Începerea repetării secțiunii de program 1
N11 L2,0 *	Apelarea subprogramului
N12 L1,2 *	Secțiunea de program dintre acest bloc și G98 L1
...	(blocul N10) este repetată de două ori
N19 G00 G40 Z+100 M2 *	Ultimul bloc al programului principal cu M2
N20 G98 L2 *	Începerea subprogramului
...	
N28 G98 L0 *	Sfârșit subprogram
N99999999 %UPGREP G71 *	

Executarea programului


- 1 Programul principal UPGREP este executat până la blocul 11.
- 2 Subprogramul 2 este apelat și executat.
- 3 Secțiunea de program dintre blocul 12 și blocul 10 este repetată de două ori. Aceasta înseamnă că subprogramul 2 este repetat de două ori.
- 4 Programul principal UPGREP este executat de la blocul 13 până la blocul 19. Sfârșitul programului.

8.6 Exemple de programare

Exemplu: Frezarea unui contur în mai multe avansuri

Secvență de programare:

- Prepoziționați scula pe suprafața piesei de prelucrat
- Introduceți adâncimea de trecere în valori incrementale
- Frezare contur
- Repetați avansul și frezarea conturului

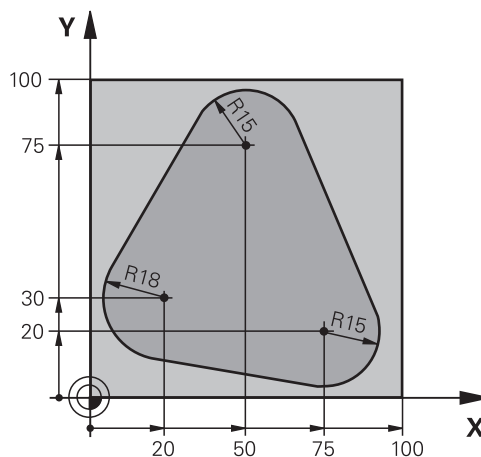


%PGMREP G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3500 *	Apelare sculă
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N50 I+50 J+50 *	Setare pol
N60 G10 R+60 H+180 *	Prepoziționarea în planul de lucru
N70 G01 Z+0 F1000 M3 *	Prepoziționarea pe suprafața piesei de prelucrat
N80 G98 L1 *	Setarea etichetei pentru repetarea secțiunii de program
N90 G91 Z-4 *	Adâncimea pasului de avans în valori incrementale (în spațiu)
N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250 *	Primul punct pe contur
N110 G26 R5 *	Apropierea de contur
N120 H+120 *	
N130 H+60 *	
N140 H+0 *	
N150 H-60 *	
N160 H-120 *	
N170 H+180 *	
N180 G27 R5 F500 *	Îndepărtarea de contur
N190 G40 R+60 H+180 F1000 *	Retragerea sculei
N200 L1,4 *	Salt de revenire la eticheta 1; secțiunea este repetată de 4 ori
N200 G00 Z+250 M2 *	Retragere sculă, terminare program
N99999999 %PGMWDH G71 *	

8.6 Exemple de programare

Exemplu: Grupuri de găuri

Secvență de programare:

- Apropierea de grupurile de găuri din programul principal
- Apelare grup de găuri (subprogram 1)
- Programați grupul de găuri o singură dată în subprogramul 1

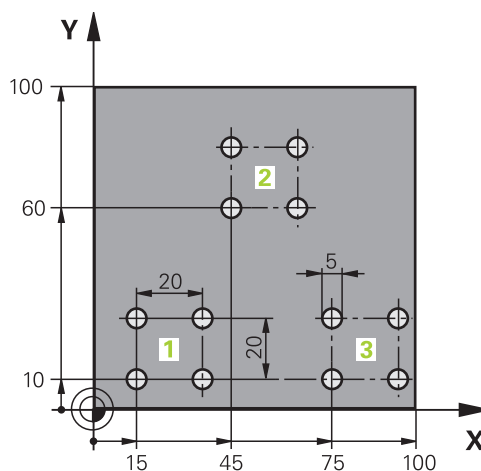


%SP1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S3500 *	Apelare sculă
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N50 G200 DRILLING	Definirea ciclului GĂURIRE
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-30 ;DEPTH	
Q206=300 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0 ;DWELL TIME AT BOTTOM	
N60 X+15 Y+10 M3 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 1
N70 L1,0 *	Apelarea subprogramului pentru grup
N80 X+45 Y+60 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 2
N90 L1,0 *	Apelarea subprogramului pentru grup
N100 X+75 Y+10 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 3
N110 L1,0 *	Apelarea subprogramului pentru grup
N120 G00 Z+250 M2 *	Sfârșitul programului principal
N130 G98 L1 *	Începerea subprogramului 1: Grup de găuri
N140 G79 *	Apelarea ciclului pentru gaura 1
N150 G91 X+20 M99 *	Trecerea la gaura 2, apelarea ciclului
N160 Y+20 M99 *	Trecerea la gaura 3, apelarea ciclului
N170 X-20 G90 M99 *	Trecerea la gaura 4, apelarea ciclului
N180 G98 L0 *	Sfârșitul subprogramului 1
N99999999 %UP1 G71 *	

Exemplu: Grup de găuri cu mai multe scule

Secvență de programare:

- Programați ciclurile fixate în programul principal
- Apelați întregul model de gaură (subprogramul 1)
- Apropiați-vă de grupurile de găuri din subprogramul 1, apelați grupul de găuri (subprogramul 2)
- Programați grupul de găuri o singură dată în subprogramul 2

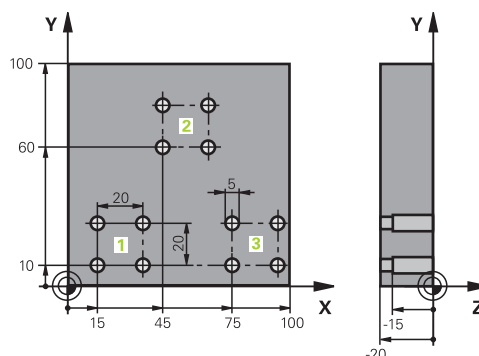

%SP2 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40 *	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N30 T1 G17 S5000 *	Apelarea sculei: găurire centru
N40 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N50 G200 DRILLING	Definirea ciclului CENTERING
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-3 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=3 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT BOTTOM	
N60 L1,0 *	Apelarea subprogramului 1 pentru întregul model de gaură
N70 G00 Z+250 M6 *	Schimbarea sculei
N80 T2 G17 S4000 *	Apelarea sculei: găurire
N90 D0 Q201 P01 -25 *	Adâncime nouă pentru găurire
N100 D0 Q202 P01 +5 *	Adâncime de pătrundere nouă pentru găurire
N110 L1,0 *	Apelarea subprogramului 1 pentru întregul model de gaură
N120 G00 Z+250 M6 *	Schimbarea sculei
N130 T3 G17 S500 *	Apelarea sculei: alezor
N140 G201 REAMING	Definirea ciclului: ALEZARE
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-15 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0.5 ;DWELL TIME AT BOTTOM	
Q208=400 ;RETRACTION FEED RATE	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
N150 L1,0 *	Apelarea subprogramului 1 pentru întregul model de gaură
N160 G00 Z+250 M2 *	Sfârșitul programului principal

8.6 Exemple de programare

N170 G98 L1 *	Începerea subprogramului 1: Întregul model de gaură
N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 1
N190 L2,0 *	Apelarea subprogramului 2 pentru grup
N200 X+45 Y+60 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 2
N210 L2,0 *	Apelarea subprogramului 2 pentru grup
N220 X+75 Y+10 *	Trecerea la punctul de pornire pentru grupul 3
N230 L2,0 *	Apelarea subprogramului 2 pentru grup
N240 G98 L0 *	Sfârșitul subprogramului 1
N250 G98 L2 *	Începerea subprogramului 2: Grup de găuri
N260 G79 *	Apelarea ciclului pentru gaura 1
N270 G91 X+20 M99 *	Trecerea la gaura 2, apelarea ciclului
N280 Y+20 M99 *	Trecerea la gaura 3, apelarea ciclului
N290 X-20 G90 M99 *	Trecerea la gaura 4, apelarea ciclului
N300 G98 L0 *	Sfârșitul subprogramului 2
N310 %UP2 G71 *	

9

**Programmare:
Parametri Q**

9.1 Principiu și prezentare generală a funcțiilor

9.1 Principiu și prezentare generală a funcțiilor


Puteți programa familiai întregi de piese într-un singur program de piesă. Pentru a realiza acest lucru, introduceți variabilele numite parametri Q în loc de valori numerice fixe.

Parametrii Q pot reprezenta informații precum:

- Valori pentru coordonate
- Viteze de avans
- Viteze pentru broșă
- Date referitoare la ciclu

Parametrii Q vă oferă posibilitatea de a programa contururi care sunt definite de funcții matematice. De asemenea, puteți utiliza parametrii Q pentru ca execuția pașilor de prelucrare să depindă de condiții logice.

Parametrii Q sunt desemnați de litere și un număr între 0 și 1999. Sunt disponibili parametri care devin activi în moduri diferite. Vă rugăm consultați tabelul următor:

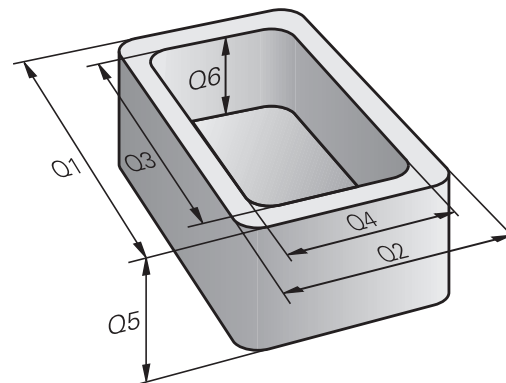

Semnificație	Interval
Parametri liber aplicabili, cât timp nu pot apărea suprapuneri cu ciclurile SL. Aceștia sunt utilizați global pentru toate programele stocate în memoria TNC.	De la Q0 până la Q99
Parametri pentru funcții TNC speciale	De la Q100 până la Q199
Parametri utilizați în principal pentru cicluri, eficienți la nivel global pentru toate programele stocate în memoria TNC.	De la Q200 până la Q1199
Parametri utilizați în principal pentru cicluri originale de la producător și sunt eficienți la nivel global pentru toate programele stocate în memoria TNC. S-ar putea să fie nevoie de o coordonare cu producătorul sau furnizorul mașinii.	De la Q1200 până la Q1399
Parametri utilizați în principal pentru cicluri OEM active prin apelare , eficienți la nivel global pentru toate programele stocate în memoria TNC.	De la Q1400 până la Q1499
Parametri utilizați în principal pentru cicluri OEM active cu Def , eficienți la nivel global pentru toate programele stocate în memoria TNC	De la Q1500 până la Q1599

Semnificație	Interval
Parametri aplicabili liber, eficienți la nivel global pentru toate programele stocate în memoria TNC	De la Q1600 până la Q1999
Parametri QL utilizabili liber, aplicabili doar local (în cadrul unui program)	De la QL0 până la QL499
Parametri QR utilizabili liber care sunt nonvolatili, adică rămân activi chiar și după o întrerupere a curentului	De la QR0 până la QR499

Parametrii **QS** (litera **S** vine de la șir) sunt disponibili și pe TNC și vă oferă posibilitatea de a procesa texte. În principiu, pentru parametrii **QS** sunt disponibile aceleași intervale ca și pentru parametrii **Q** (consultați tabelul de mai sus).



Rețineți că în cazul parametrilor **QS**, intervalul de la **QS100** la **QS199** este rezervat pentru texte interne. Parametrii locali **QL** sunt eficienți numai în cadrul programului respectiv și nu sunt aplicați ca parte a apelărilor sau a macrocomenzilor programului.

Note de programare

Puteți combina parametri **Q** și valori numerice fixe în cadrul unui program.

Parametrilor **Q** le pot fi asignate valori numerice cuprinse între -999.999.999 și +999.999.999. Intervalul de introducere este limitat la 15 cifre, din care 9 pot preceda virgula. La nivel intern, TNC calculează numere până la o valoare de 10^{10} .

Puteți atribui maxim 254 de caractere parametrilor **QS**.



Anumiți parametri **Q** și **QS** primesc de fiecare dată aceleași valori de la TNC. De exemplu, **Q108** primește întotdeauna valorile pentru raza sculei curente (consultați "Parametri **Q** preasignați", Pagină 291).

TNC salvează intern valori numerice într-un format numeric binar (standardul IEEE 754). Din cauza acestui format standardizat, unele numere zecimale nu au o reprezentare binară exactă (eroare la rotunjire). De reținut acest aspect îndeosebi atunci când utilizați conținuturi ale parametrului **Q** calculat pentru comenzi de salt sau deplasări de poziționare.

9.1 Principiu și prezentare generală a funcțiilor

Apelarea funcțiilor parametrului Q

Când scrieți un program al piesei, apăsați tasta „Q” (de pe tastatura numerică pentru intrări numerice și selectarea axei, de sub tasta +/-). În acest caz, TNC afișează următoarele taste soft:

Grup funcție	Tastă soft	Pagina
Operații aritmetice de bază (asignare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, rădăcină pătrată)	ARITMET. DE BAZĂ	242
Funcții trigonometrice	TRIGO- NOMETRIE	244
Condiții dacă/atunci, salturi	SALT	245
Alte funcții	FUNCTIE SPECIALĂ	248
Introducerea formulelor în programul piesei	FORMULĂ	276
Funcție pentru prelucrarea contururilor complexe	FORMULA CONTUR	Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri



TNC prezintă tastele soft Q, QL și QR când definiți sau asignați un parametru Q. Mai întâi apăsați una dintre aceste taste soft pentru a selecta tipul dorit de parametru, apoi introduceți numărul parametrului. Dacă aveți o tastatură USB conectată, puteți apăsa tasta Q pentru a deschide dialogul pentru introducerea unei formule.

9.2 Familii de piese - Parametri Q în loc de valori numerice

Aplicație

Funcția parametrului Q **D0: ALOCARE** alocă valori numerice parametrilor Q. Acest lucru vă permite să utilizați variabile în program în loc de valori numerice fixe.

Exemplu de blocuri NC

N150 D00 Q10 P01 +25 *	Asignare
...	Parametrului Q10 îi este alocată valoarea 25
N250 G00 X +Q10 *	Corespunde lui G00 X +25

Trebuie să scrieți un singur program pentru o întreagă familie de componente, introducând dimensiunile caracteristice ca parametri Q.

Pentru a programa o anumită piesă, asigurați valorile corespunzătoare parametrilor Q individuali.


Exemplu: Cilindru cu parametri Q

Rază cilindru: $R = Q1$

Înălțime cilindru: $H = Q2$

Cilindrul Z1: $Q1 = +30$
 $Q2 = +10$

Cilindrul Z2: $Q1 = +10$
 $Q2 = +50$

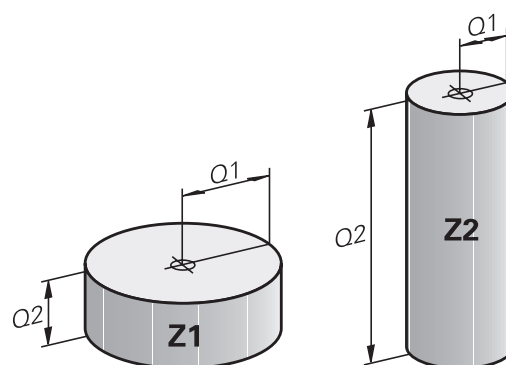

9.3 Descrierea conturilor cu funcții matematice

9.3 Descrierea conturilor cu funcții matematice

Aplicație

Parametrii Q descriși mai jos vă permit să programați funcții matematice de bază într-un program de piesă:

- ▶ Selectați o funcție a parametrului Q: Apăsați tasta Q (din tastatura numerică din partea dreaptă). Funcțiile parametrului Q sunt afișate într-un rând de taste soft
- ▶ Selectați funcțiile matematice: Apăsați tasta soft OPERAȚII ARITMETICE DE BAZĂ. În acest caz, TNC afișează următoarele taste soft:

Prezentare generală

Funcție	Tastă soft
D00: ASSIGN e.g. D00 Q5 P01 +60 * Asignare directă a valorii	
D01: ADDITION z.B. D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 * Formează și asignează suma a două valori	
D02: SUBTRACTION e.g. D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * Formează și asignează diferența dintre două valori	
D03: MULTIPLICATION e.g. D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * Formează și asignează produsul a două valori	
D04: DIVISION e.g. D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * Formează și asignează câtul a două valori Nu este permis: Împărțire la 0	
D05: SQUARE ROOT de ex., D05 Q50 P01 4 * Formează și asignează rădăcina pătrată a unei valori Nu este permis: Rădăcină pătrată dintr-o valoare negativă	

În partea dreaptă a caracterului „=” puteți introduce următoarele:

- Două numere
- Doi parametri Q
- Un număr și un parametru Q

Parametrii Q și valorile numerice din ecuații pot fi introduse cu semne pozitive sau negative.

Programarea operațiilor fundamentale

Exemplul 1

Q

ARITMET.
DE BAZĂ

FN0
X = Y

- ▶ Selectați funcțiile parametrului Q: Apăsați tasta Q
- ▶ Selectați funcțiile matematice: Apăsați tasta soft OPERAȚII ARITMETICE DE BAZĂ
- ▶ Pentru a selecta funcția ASSIGN a parametrului Q: Apăsați tasta soft D0 X=Y

NUMĂR PARAMETRU PENTRU REZULTAT?

ENT

- ▶ 12 Introduceți numărul parametrului Q și confirmați cu tasta ENT

PRIMA VALOARE/PARAMETRU?

ENT

- ▶ Introduceți 10: Asignați valoarea numerică 10 la Q5 și confirmați cu tasta soft ENT.

Exemplul 2

Q

ARITMET.
DE BAZĂ

FN3
X * Y

- ▶ Selectați funcțiile parametrului Q: Apăsați tasta Q
- ▶ Selectați funcțiile matematice: Apăsați tasta soft OPERAȚII ARITMETICE DE BAZĂ
- ▶ Pentru a selecta funcția ÎNMULȚIRE a parametrului Q, apăsați tasta soft D3 X * Y

NUMĂR PARAMETRU PENTRU REZULTAT?

ENT

- ▶ 12 Introduceți numărul parametrului Q și confirmați cu tasta ENT

PRIMA VALOARE/PARAMETRU?

ENT

- ▶ Introduceți Q5 ca primă valoare și confirmați cu tasta ENT.

A DOUA VALOARE/PARAMETRU?

ENT

- ▶ Introduceți 7 ca a doua valoare și confirmați cu tasta ENT.

Programați blocuri în TNC

N17 D00 Q5 P01 +10 *

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7 *

9.4 Funcții de unghi (trigonometrie)

9.4 Funcții de unghi (trigonometrie)

Definiții

Sinus: $\sin \alpha = a / c$

Cosinus: $\cos \alpha = b / c$


Tangentă: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

unde

- c este latura opusă unghiului drept
- a este latura opusă unghiului α
- b este cea de-a treia latură.

TNC poate afla unghiul din tangentă:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

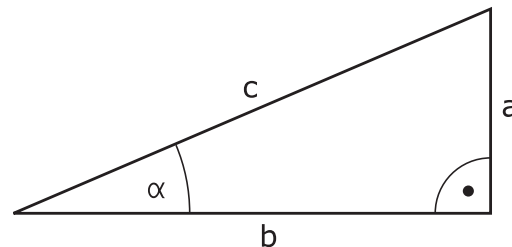

Exemplu:

$a = 25 \text{ mm}$

$b = 50 \text{ mm}$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Mai mult:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (unde } a^2 = a \times a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Programarea funcțiilor trigonometrice

Apăsați tasta soft FUNCȚIE UNGHI pentru a apela funcțiile trigonometrice. În acest caz, TNC afișează tastele soft de mai jos.

Programare: Comparați "Exemplu: Programarea operațiilor fundamentale".

Funcție	Tastă soft
D06: SINE e.g. D06 Q20 P01 -Q5 * Definește și asignează sinusul unui unghi exprimat în grade (°)	D6 SIN(X)
D07: COSINE de ex. D07 Q21 P01 -Q5 * Definește și asignează cosinusul unui unghi exprimat în grade (°)	FN7 COS(X)
D08: SQUARE ROOT FROM SQUARE SUM de ex. D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * Formează și asignează lungimea de la două valori	D8 X LEN Y
D13: ANGLE de ex. D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * Formează și asignează un unghi cu arctangenta din două laturi sau cu sinusul și cosinusul unghiului ($0 < \text{unghi} < 360^\circ$)	D13 X ANG Y

9.5 Decizii dacă-atunci cu parametri Q

Aplicație

TNC poate lua decizii logice dacă-atunci comparând un parametru Q cu un alt parametru Q sau cu o valoare numerică. În cazul în care condiția este îndeplinită, TNC continuă programul la eticheta programată după condiție (pentru informații despre etichete, consultați "Etichetarea repetițiilor de subprograme și de secțiuni de programe", Pagină 222). Dacă nu este îndeplinită, TNC continuă cu blocul următor.

Pentru a apela un alt program ca subprogram, introduceți o apelare de program % după blocul cu eticheta destinație.

Salturi necondiționate

Un salt necondiționat este programat introducând un salt condiționat a cărei condiție este întotdeauna adevărată. Exemplu:

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1 *

Programarea deciziilor dacă-atunci

Apăsati tasta soft SALT pentru a apela condițiile dacă-atunci. În acest caz, TNC afișează următoarele taste soft:

Funcție	Tastă soft
D09: IF EQUAL TO, JUMP de ex. D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" * Dacă ambele valori sau parametrii sunt egali, salt la eticheta specificată	
D10: IF NOT EQUAL TO, JUMP de ex. D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 * Dacă valorile sau parametrii nu sunt egali, salt la eticheta specificată	
D11: IF GREATER, JUMP de ex. D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 5 * Dacă prima valoare sau parametru este mai mare decât a doua valoare sau parametru, salt la eticheta specificată	
D12: IF SMALLER, JUMP de ex. D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" * Dacă prima valoare sau parametru este mai mică decât a doua valoare sau parametru, salt la eticheta specificată	

 
9.6 Verificarea și modificarea parametrilor Q

9.6 Verificarea și modificarea parametrilor Q


Procedură

Puteți verifica parametrii Q în toate modurile de operare (când scrieți, testați și rulați programe) și, de asemenea, îi puteți edita.

- ▶ Dacă rulați un program, întrerupeți-l dacă este cazul (de exemplu, apăsând butonul STOP al utilajului și tasta soft OPRIRE INTERNĂ). Dacă rulați un test, întrerupeți-l.



- ▶ Apelarea funcțiilor parametrului Q: Apăsați tasta soft Q INFO sau tasta Q.
- ▶ TNC afișează toți parametrii și valorile curente ale acestora. Utilizați tastele cu săgeți sau tasta GOTO pentru a selecta parametrul dorit.
- ▶ Dacă doriți să schimbați valoarea, apăsați tasta soft EDITARE CÂMP CURENT, introduceți o valoare nouă și confirmați cu tasta ENT.
- ▶ Pentru a lăsa valoarea nemodificată, apăsați tasta soft VALOARE ACTUALĂ sau opriți dialogul cu tasta END.

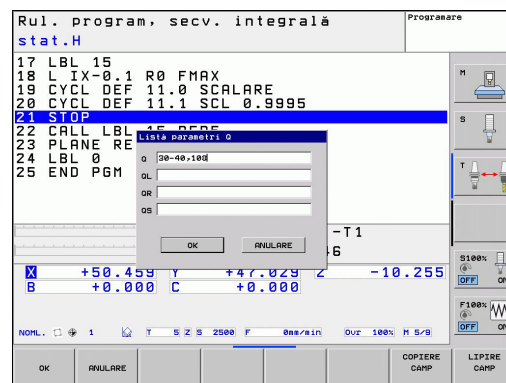

Parametrii utilizați de către TNC intern sau în cadrul ciclurilor sunt furnizați cu comentarii.

Dacă doriți să verificați sau să editați parametri locali, globali sau șir, apăsați tasta soft AFIȘARE PARAMETRI Q QL QR QS. Apoi TNC afișează tipul de parametru specific: Se aplică și funcțiile descrise anterior.

Puteți afișa parametrii Q pe afișajul suplimentar de stare din modurile de operare Manual, Roată de mână electronică, Bloc unic, Secvență completă și Rulare test.

- Dacă rulați un program, întrerupeți-l dacă este cazul (de exemplu, apăsând butonul STOP al utilajului și tasta soft OPRIRE INTERNĂ). Dacă rulați un test, întrerupeți-l.



STARE
+
PROGRAM

STARE
PARAM. Q

LISTA
PARAMETRI
Q

- Apelați rândul de taste soft pentru configurația ecranului
- Selectați configurația de ecran cu afișaje de stare suplimentare: În jumătatea din dreapta a ecranului, TNC afișează formularul de stare **Prezentare generală**
- Apăsați tasta soft STARE PARAMETRI Q
- Apăsați tasta soft LISTĂ PARAMETRI Q
- TNC va deschide o fereastră contextuală în care puteți introduce intervalul dorit pentru afișarea parametrilor Q și a parametrilor de tip șir. Mai mulți parametri Q sunt introduși separat, prin virgule (de ex. Q 1,2,3,4). Pentru a defini intervale de afișare, introduceți o cratimă (de ex. Q 10-14).

9.7 Funcții suplimentare

Prezentare generală

Apăsați tasta soft FUNCȚIE SPECIALĂ pentru a apela funcțiile suplimentare. În acest caz, TNC afișează următoarele taste soft:

Funcție	Tastă soft	Pagină
D14:EROARE Afișare mesaje de eroare		249
D19:PLC Transfer valori la PLC		263
D29:PLC Se transferă până la opt valori la PLC		265
D37:EXPORT Exportați parametrii locali Q sau QS într-un program apelant		265
D26:TABOPEN Deschiderea unui tabel liber definibil		336
D27:TABWRITE Scrierea într-un tabel liber definibil		337
D28:TABREAD Citirea dintr-un tabel liber definibil		338

D14: Afișarea mesajelor de eroare

Cu funcția **D14** puteți apela mesaje sub controlul programului. Mesajele sunt predefinite de către producătorul mașinii unelte sau de către HEIDENHAIN. De câte ori TNC ajunge la un bloc cu **D14** în modul Rulare program sau Rulare test, întrerupe rulare programului și afișează un mesaj. În acest caz programul trebuie repornit. Numerele de eroare sunt afișate în tabelul de mai jos.

Intervalul numerelor de eroare	Text dialog standard
0 ... 999	Dialog dependent de mașină
1000 ... 1199	Mesaje de eroare internă (consultați tabelul din dreapta)

Exemplu de bloc NC

TNC afișează textul stocat sub numărul de eroare 254:

N180 D14 P01 254 *

Mesaj de eroare predefinit de HEIDENHAIN

Număr eroare	Text
1000	Broșă?
1001	Axa sculei lipsește
1002	Raza sculei este prea mică
1003	Raza sculei este prea mare
1004	Interval depășit
1005	Poziție inițială incorectă
1006	ROTAȚIA nu este permisă
1007	FACTOR DE SCALARE nepermis
1008	OGLINDIREA nu este permisă
1009	Decalarea de origine nu este permisă
1010	Viteza de avans lipsește
1011	Valoare de intrare incorectă
1012	Semn incorect
1013	Unghiul introdus nu este permis
1014	Punct de palpate inaccesibil
1015	Prea multe puncte
1016	Intrare contradictorie
1017	CYCL incomplet
1018	Plan definit greșit
1019	Axă greșită programată
1020	Rpm greșită
1021	Compensare rază nedefinită
1022	Rotunjire nedefinită
1023	Raza de rotunjire este prea mare
1024	Pornire program nedefinită
1025	Grupare excesivă

9.7 Funcții suplimentare

Număr eroare	Text
1026	Referința unghiului lipsește
1027	Nu a fost definit nici un ciclu fix
1028	Lățime canal prea mică
1029	Buzunar prea mic
1030	Q202 nu a fost definit
1031	Q205 nu a fost definit
1032	Q218 trebuie să fie mai mare ca Q219
1033	CYCL 210 nu este permis
1034	CYCL 211 nu este permis
1035	Q220 prea mare
1036	Q222 trebuie să fie mai mare ca Q223
1037	Q244 trebuie să fie mai mare decât 0
1038	Q245 nu trebuie să fie egal cu Q246
1039	Interv. ungh. trb să fie $< 360^\circ$
1040	Q223 trebuie să fie mai mare ca Q222
1041	Q214: 0 nepermis
1042	Direcție de avans transversal nedefinită
1043	Nu există niciun tabel de origine activ
1044	Eroare de poziție: centru în axa 1
1045	Eroare de poziție: centru în axa 2
1046	Diametru orificiu prea mic
1047	Diametru orificiu prea mare
1048	Diametru știft prea mic
1049	Diametru știft prea mare
1050	Buzunar prea mic: refaceți axa 1
1051	Buzunar prea mic: refaceți axa 2
1052	Buzunar prea mare: anulați axa 1
1053	Buzunar prea mare: anulați axa 2
1054	Știft prea mic: anulați axa 1
1055	Știft prea mic: anulați axa 2
1056	Știft prea mare: refaceți axa 1
1057	Știft prea mare: refaceți axa 2
1058	TCHPROBE 425: lungimea depășește valoarea maximă
1059	TCHPROBE 425: lungime sub valoarea minimă
1060	TCHPROBE 426: lungimea depășește valoarea maximă
1061	TCHPROBE 426: lungime sub valoarea minimă
1062	TCHPROBE 430: diametru prea mare

Număr eroare	Text
1063	TCHPROBE 430: diametru prea mic
1064	Nu a fost definită nicio axă de măsurare
1065	Toleranță rupere sculă depășită
1066	Introducere Q247 dif. de 0
1067	Introduceți Q247 mai mare decât 5
1068	Tabel de origine?
1069	Introducere Q351 dif. de 0
1070	Adâncime filet prea mare
1071	Lipsesc date de calibrare
1072	Toleranță depășită
1073	Scanare bloc activă
1074	ORIENTARE nepermisă
1075	3-D ROT nepermisă
1076	Activare 3-D ROT
1077	Introduceți adâncimea ca negativă
1078	Q303 în ciclul de măsurare nedefinit!
1079	Axă sculă nepermisă
1080	Valori calculate incorecte
1081	Puncte de măsurare contradictorii
1082	Înălțime de degajare incorectă
1083	Tip de pătrundere contradictoriu!
1084	Acest ciclu fix nu este permis
1085	Linia este protejată la scriere
1086	Supradimensionare mai mare decât adâncimea
1087	Nu este definit niciun unghi punct
1088	Date contradictorii
1089	Poziția canalului 0 nu este permisă
1090	Introduceți o trecere diferită de 0
1091	Comutare Q399 nepermisă
1092	Sculă nedefinită
1093	Număr sculă nepermis
1094	Nume sculă nepermisă
1095	Opțiunea software nu este activă
1096	Cinematica nu poate fi restaur.
1097	Funcție nepermisă
1098	Dim contrad. piesă brută de prel
1099	Poziție de măsurare nepermisă
1100	Accesul cinematic nu e posibil
1101	Poz. de măs. nu e în interv. av. transv.
1102	Compensare presetare imposibilă

Număr eroare	Text
1103	Raza sculei este prea mare
1104	Tipul de pătrundere nu este posibil
1105	Unghi de pătrundere definit incorect
1106	Lungime unghiulară nedefinită
1107	Lărgimea canalului este prea mare
1108	Factorii de scalare nu sunt egali
1109	Date despre scule inconsecvente

D18: Se citesc datele de sistem

Cu funcția **D18**, puteți citi date de sistem și le puteți stoca în parametri Q. Selectați datele de sistem printr-un număr de grup (număr de identificare) și, în plus, printr-un număr și un index.

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Informații program, 10	3	-	Număr de cicluri active fixe
	103	Număr parametru Q	Relevant doar în cadrul ciclurilor NC; Pentru a vedea dacă parametrul Q din IDX a fost definit explicit în CYCLE DEF.
Adresele de salt din sistem, 13	1	-	Eticheta s-a deplasat la în timpul M2/M30 în loc să termine programul actual. Valoarea = 0: M2/M30 are efect normal
	2	-	Eticheta s-a deplasat la if FN14: ERROR după NC CANCEL în loc să anuleze programul cu o eroare. Numărul erorii programat în comanda FN14 poate fi citit sub ID992 NR14. Valoare = 0: FN14 are efectul normal.
	3	-	Eticheta s-a deplasat la în cazul unei erori interne a serverului (SQL, PLC, CFG) în loc să anuleze programul cu un mesaj de eroare. Valoare = 0: Eroarea de server are efectul normal.
Stare mașină, 20	1	-	Număr sculă activă
	2	-	Număr sculă pregătită
	3	-	Axă activă sculă 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Viteza programată a broșei
	5	-	Stare broșă activă: -1=nu este definit, 0=M3 activ, 1=M4 activ, 2=M5 după M3, 3=M5 după M4
	7	-	Gama de antrenare
	8	-	Starea agentului de răcire: 0=oprit, 1=pornit
	9	-	Viteză de avans activă
	10	-	Indexul sculei pregătite
	11	-	Indexul sculei active
Canal de date, 25	1	-	Numărul canalului

9 Programare: Parametri Q

9.7 Funcții suplimentare

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Parametru ciclic, 30	1	-	Prescriere degajare a ciclului activ fix
	2	-	Adâncime de forare / frezare pentru ciclul activ fix
	3	-	Adâncime de pătrundere a ciclului activ fix
	4	-	Viteză de avans pentru ciocănire în ciclul activ fix
	5	-	Prima lungime de latură pentru ciclul buzunar dreptunghiular
	6	-	A 2-a lungime de latură pentru ciclul buzunar dreptunghiular
	7	-	Prima lungime de latură pentru ciclul canal
	8	-	A doua lungime de latură pentru ciclul canal
	9	-	Rază pentru ciclul buzunar circular
	10	-	Viteză de avans pentru frezare în ciclul activ fix
	11	-	Direcție de rotație pentru ciclul activ fix
	12	-	Temporizare pentru ciclul activ fix
	13	-	Pas filet pentru Ciclurile 17, 18
	14	-	Toleranță de finisare pentru ciclul fix activ
	15	-	Unghi de direcție pentru degroșare în ciclul activ fix
	21	-	Unghi palpare
	22	-	Calea de palpare
	23	-	Viteză de avans pentru palpare
Condiție modală, 35	1	-	Dimensiuni: 0 = absolute (G90) 1 = incrementale (G91)
Datele pentru tabelele SQL, 40	1	-	Codul rezultat pentru ultima comandă SQL
Date din tabelul de scule, 50	1	Nr. sculă	Lungime sculă
	2	Nr. sculă	Rază sculă
	3	Nr. sculă	Raza sculei R2
	4	Nr. sculă	Supradimensionare pt. lungime DL sculă
	5	Nr. sculă	Supradimensionare rază sculă DR
	6	Nr. sculă	Supradimensionare rază sculă DR2
	7	Nr. sculă	Sculă blocată (0 sau 1)
	8	Nr. sculă	Numărul sculei de schimb

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
	9	Nr. sculă	Vârstă maximă sculă TIME1
	10	Nr. sculă	Vârstă maximă sculă TIME2
	11	Nr. sculă	Vârstă curentă sculă CUR. TIME
	12	Nr. sculă	Stare PLC
	13	Nr. sculă	Lungime maximă sculă LCUTS
	14	Nr. sculă	Unghi maxim de pătrundere ANGLE
	15	Nr. sculă	TT: Numărul de dinți ai sculei CUT
	16	Nr. sculă	TT: Toleranță la uzură pentru lungime LTOL
	17	Nr. sculă	TT: Toleranță la uzură pentru rază RTOL
	18	Nr. sculă	TT: Direcție de rotație DIRECT (0=pozitiv/-1=negativ)
	19	Nr. sculă	TT: Deviere în plan R-OFFS
	20	Nr. sculă	TT: Decalaj lungime L-OFFS
	21	Nr. sculă	TT: Toleranță rupere în lungime LBREAK
	22	Nr. sculă	TT: Toleranță rupere în rază RBREAK
	28	Nr. sculă	Turație maximă NMAX
	32	Nr. sculă	Unghi la vârf TANGLE
	34	Nr. sculă	LIFTOFF permis (0= Nu, 1= Da)
	35	Nr. sculă	Toleranță uzură pentru rază R2TOL
	37	Nr. sculă	Linie corespondentă în tabelul palpatorului
	38	Nr. sculă	Amprenta de timp a ultimei utilizări
Date tabel buzunar, 51	1	Număr buzunar	Număr sculă
	2	Număr buzunar	Sculă specială: 0=Nu, 1=Da
	3	Număr buzunar	Buzunar fix: 0=Nu, 1=Da
	4	Număr buzunar	Buzunar blocat: 0=Nu, 1=Da
	5	Număr buzunar	Stare PLC
Număr buzunar pentru o sculă din tabelul buzunare pentru scule, 52	1	Nr. sculă	Număr buzunar
	2	Nr. sculă	Număr depozit scule

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Valori programate imediat după TOOL CALL, 60	1	-	Număr sculă T
	2	-	Axă sculă activă 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Viteză broșă S
	4	-	Supradimensionare pt. lungime DL sculă
	5	-	Supradimensionare rază sculă DR
	6	-	TOOL CALL automat 0 = Da, 1 = Nu
	7	-	Supradimensionare rază sculă DR2
	8	-	Index sculă
	9	-	Viteză de avans activă
Valori programate imediat după TOOL DEF, 61	1	-	Număr sculă T
	2	-	Lungime
	3	-	Rază
	4	-	Index
	5	-	Datele sculei programate în TOOL DEF 1 = Da, 0 = Nu
Compensare activă a sculei, 200	1	1 = fără supradimensionare 2 = cu supradimensionare 3 = cu supradimensionare și Supradimensionare de la TOOL CALL	Rază activă
	2	1 = fără supradimensionare 2 = cu supradimensionare 3 = cu supradimensionare și Supradimensionare de la TOOL CALL	Lungime activă

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
	3	1 = fără supradimensionare 2 = cu supradimensionare 3 = cu supradimensionare și Supradimensionare de la TOOL CALL	Rază rotunjire R2

9 Programare: Parametri Q

9.7 Funcții suplimentare

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Transformări active, 210	1	-	Rotație de bază în modul OPERARE MANUALĂ
	2	-	Rotație programată cu Ciclul 10
	3	-	Axă oglindită activă
			0: Oglindirea nu este activă
			+1: Axa X oglindită
			+2: Axa Y oglindită
			+4: Axa Z oglindită
			+64: Axa U oglindită
			+128: Axa V oglindită
			+256: Axa W oglindită
			Combinații = Sumă de axe individuale
	4	1	Factor de scalare activ pe axa X
	4	2	Factor de scalare activ pe axa Y
	4	3	Factor de scalare activ pe axa Z
	4	7	Factor de scalare activ pe axa U
	4	8	Factor de scalare activ pe axa V
	4	9	Factor de scalare activ pe axa W
	5	1	Axa A 3-D ROT
	5	2	Axa B 3-D ROT
	5	3	Axa C 3-D ROT
	6	-	Plan de lucru înclinat activ/inactiv (-1/0) într-un mod de operare Rulare program
	7	-	Plan de lucru înclinat activ/inactiv (-1/0) într-un mod de operare Manual
Decalare de origine activă, 220	2	1	Axa X
		2	Axa Y
		3	Axa Z
		4	Axa A
		5	Axa B
		6	Axa C
		7	Axa U
		8	Axa V
		9	Axa W

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Interval avans transversal, 230	2	de la 1 la 9	Limitator software negativ pe axele de la 1 la 9
	3	de la 1 la 9	Limitator software pozitiv pe axele de la 1 la 9
	5	-	Pornirea sau oprirea limitării software: 0 = pornit, 1 = oprit
Poziție nominală în sistemul REF, 240	1	1	Axa X
		2	Axa Y
		3	Axa Z
		4	Axa A
		5	Axa B
		6	Axa C
		7	Axa U
		8	Axa V
		9	Axa W
Poziție curentă în sistemul activ de coordonate, 270	1	1	Axa X
		2	Axa Y
		3	Axa Z
		4	Axa A
		5	Axa B
		6	Axa C
		7	Axa U
		8	Axa V
		9	Axa W

9 Programare: Parametri Q

9.7 Funcții suplimentare

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Declanșare palpator TS, 350	50	1	Tipul palpatorului
		2	Linie în tabelul palpatorului
	51	-	Lungime efectivă
	52	1	Rază efectivă a bilei
		2	Rază rotunjire
	53	1	Dec. centru (axa de referință)
		2	Dec. centru (axă secundară)
	54	-	Unghiul de orientare al broșei în grade (decalajul centrului)
	55	1	Avans transversal rapid
		2	Viteză de avans pentru măsurare
	56	1	Interval de măsurare maxim
		2	Spațiu de siguranță
	57	1	Orientare broșă posibilă: 0=Nu, 1=Da
		2	Unghiul de orientare a broșei
Palpator TT al sculei	70	1	Tipul palpatorului
		2	Linie în tabelul palpatorului
	71	1	Punct central pe axa de referință (sistem REF)
		2	Punct central pe axa secundară (sistem REF)
		3	Punct central pe axa sculei (sistem REF)
	72	-	Rază de contact palpator
	75	1	Avans transversal rapid
		2	Măsurarea vitezei de avans pentru broșa staționară
		3	Măsurarea vitezei de avans pentru broșa rotativă
	76	1	Interval de măsurare maxim
		2	Degajare de siguranță pentru măsurare liniară
		3	Degajare de siguranță pentru măsurare radială
	77	-	Viteză broșă
	78	-	Direcție de palpate

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
Punct de referință din ciclul palpatorului, 360	1	de la 1 la 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Ultimul punct de referință al ciclului palpatorului manual sau ultimul punct de palpate din ciclul 0 fără compensarea lungimii palpatorului, dar cu compensarea razei (sistemul de coordonate al piesei)
	2	de la 1 la 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Ultimul punct de referință al unui ciclu de palpator manual sau ultim punct de palpate din ciclul 0, fără compensarea lungimii sau razei palpatorului (sistemul de coordonate al mașinii)
	3	de la 1 la 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Rezultatele măsurării ciclurilor 0 și 1 ale palpatorului fără compensarea razei sau lungimii palpatorului.
	4	de la 1 la 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Ultimul punct de referință al ciclului palpatorului manual sau ultimul punct de palpate din ciclul 0 fără compensarea lungimii palpatorului sau a tijei palpatorului (sistemul de coordonate al piesei)
	10	-	Oprește broșă orientată
Valoare din tabelul activ de origine în sistemul activ de coordonate, 500	Linie	Coloană	Citire valori
Transformare de bază, 507	Linie	de la 1 la 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Citiți transformarea de bază a unei presetări
Decalare axă, 508	Linie	de la 1 la 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS)	Citiți decalarea axei unei presetări
Presetare activă, 530	1	-	Citiți numărul presetării active
Citirea datelor sculei curente, 950	1	-	Lungimea sculei L
	2	-	Raza sculei R
	3	-	Rază R2 sculă
	4	-	Supradimensionare pt. lungime DL sculă
	5	-	Supradimensionare rază sculă DR
	6	-	Supradimensionare rază sculă DR2
	7	-	Sculă blocată TL 0 = deschisă, 1 = blocată
	8	-	Numărul sculei de schimb RT
	9	-	Vârstă maximă sculă TIME1
	10	-	Vârstă maximă sculă TIME2

9 Programare: Parametri Q

9.7 Funcții suplimentare

Nume grup, număr de identificare	Număr	Index	Semnificație
	11	-	Vârstă curentă sculă CUR. TIME
	12	-	Stare PLC
	13	-	Lungime maximă sculă LCUTS
	14	-	Unghi maxim de pătrundere ANGLE
	15	-	TT: Numărul de dinți ai sculei CUT
	16	-	TT: Toleranță la uzură pentru lungime LTOL
	17	-	TT: Toleranță la uzură pentru rază RTOL
	18	-	TT: Direcție de rotație DIRECT 0 = pozitivă, -1 = negativă
	19	-	TT: Deviere în plan R-OFFS
	20	-	TT: Decalaj lungime L-OFFS
	21	-	TT: Toleranță rupere în lungime LBREAK
	22	-	TT: Toleranță rupere în rază RBREAK
	23	-	Valoare PLC
	24	-	Tip sculă TYP 0 = cuțit de frezare, 21 = palpator
	27	-	Linie corespondentă în tabelul palpatorului
	32	-	Unghi la vârf
	34	-	Ridicare
Ciclurile palpatorului, 990	1	-	Comportare la apropiere: 0 = comportare standard 1 = rază efectivă, spațiu de siguranță zero
	2	-	0 = Monitorizare buton oprită 1 = Monitorizare buton pornită
	4	-	0 = Tija nu este deviată 1 = Tija este deviată
Stare rulare, 992	10	-	Pornirea din mijlocul programului activă 1 = da, 0 = nu
	11	-	Fază de căutare
	14	-	Numărul ultimei erori FN14
	16	-	Rulare reală activă 1 = rulare, 2 = simulare

Exemplu: Asignați valoarea factorului de scalare activ pentru axa Z la Q25.

N55 D18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3

D19: Transfer valori la PLC

Funcția **D19** transferă maximum două valori numerice sau doi parametri Q la PLC.

Incrementuri și unități: 0,1 μm sau 0,0001°

Exemplu: Transfer valoare numerică 10 (ceea ce reprezintă 1 μm sau 0,001°) la PLC

N56 D19 P01 +10 P02 +Q3 *

D20: sincronizare NC și PLC



Această funcție poate fi utilizată numai cu acordul producătorului mașinii-unelte.

Cu funcția **D20** puteți sincroniza NC cu PLC în timpul rulării programului. NC oprește prelucrarea până când condiția pe care ați programat-o în blocul D20 este îndeplinită. TNC poate verifica următorii operanzi PLC:

Operand PLC	Prescurtare	Interval de adresă
Marcatori	M	de la 0 la 4999
Introducere	I	de la 0 la 31, de la 128 la 152 de la 64 la 126 (primul PL 401 B) de la 192 la 254 (al doilea PL 401 B)
Ieșire	O	de la 0 la 30 de la 32 la 62 (primul PL 401 B) de la 64 la 94 (al doilea PL 401 B)
Contor	C	de la 48 la 79
Temporizator	T	de la 0 la 95
Byte	B	de la 0 la 4095
Cuvânt	W	de la 0 la 2047
Cuvânt dublu	D	de la 2048 la 4095

9 Programare: Parametri Q

9.7 Funcții suplimentare

TNC 620 utilizează o interfață extinsă pentru comunicare între PLC și NC. Acesta este un nou API simbolic. De asemenea, interfața familiară precedentă PLC-NC este disponibilă și poate fi utilizată, dacă se dorește. Producătorul mașinii unealtă decide dacă va fi utilizat noul API TNC sau cel vechi. Introduceți numele operandului simbolic ca șir pentru a aștepta condiția definită a operandului simbolic.

Următoarele condiții sunt permise în blocul D20:

Condiție	Prescurtare
Egal cu	==
Mai mic decât	<
Mai mare decât	>
Mai mic sau egal	<=
Mai mare sau egal	>=

În plus, este disponibilă funcția **D20. WAIT FOR SYNC** este utilizată când citiți, de exemplu, date de sistem prin **D18**, care necesită sincronizarea cu timpul real. TNC oprește calculul anticipat și execută următorul bloc NC doar atunci când programul NC a ajuns la blocul respectiv.

Exemplu: Opriți rularea programului până când PLC setează marcatorul 4095 la 1

```
N32 D20: WAIT FOR M4095==1
```

Exemplu: Opriți rularea programului până când PLC setează operandul simbolic la 1

```
N32 D20: APISPIN[0].NN_SPICONTROLINPOS==1
```

Exemplu: Pauză calcul anticipat intern, citire poziție curentă în axa X

```
N32 D20: WAIT FOR SYNC
```

```
N33 D18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```

D29: Transfer valori la PLC

Funcția D29 transferă maximum opt valori numerice sau parametri Q la PLC.

Incremente și unități: 0,1 μm sau 0,0001°

Exemplu: Transfer valoare numerică 10 (ceea ce reprezintă 1 μm sau 0,001°) la PLC

```
N56 D29 P01 +10 P02 +Q3
```

D37 EXPORT

Aveți nevoie de funcția D37 dacă doriți să creați propriile cicluri și să le integrați în TNC. Parametrii Q de la 0 la 99 sunt efectivi doar local. Asta înseamnă că parametrii Q sunt efectivi doar în programul în care au fost definiți. Cu funcția D37, puteți exporta parametrii Q eficienți la nivel local în alt program (apelant).



TNC exportă valoarea pe care o avea parametrul la momentul executării comenzii EXPORT.

Parametrul este exportat doar în programul apelant actual.

Exemplu: Parametrul Q local, Q25, este exportat

```
N56 D37 Q25
```

Exemplu: Parametrii Q locali Q25 - Q30 sunt exportati

```
N56 D37 Q25 - Q30
```

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL

Introducere

Accesarea tabelelor este programată în TNC cu ajutorul comenzilor SQL în **tranzacții**. O tranzacție constă în mai multe comenzi SQL care garantează o execuție ordonată a intrărilor din tabel.



Tabelele sunt configurate de producătorul mașinii. Numele și atribuirile necesare ca parametri pentru comenzile SQL sunt, de asemenea, specificate.

Sunt utilizați următorii **termeni**:

- **Tabel:** Un tabel este format din x coloane și y rânduri. Este salvat ca fișier în gestionarul de fișiere al TNC și este adresat cu calea și numele de fișier (=nume tabel). De asemenea, pot fi utilizate sinonime pentru adresare în locul căii și numelui de fișier.
- **Coloane:** Numărul și numele coloanelor sunt specificate la configurarea tabelului. În anumite comenzi SQL, numele coloanei este utilizat pentru adresare.
- **Rânduri:** Numărul de rânduri este variabil. Puteți introduce rânduri noi. Nu sunt numere de rânduri sau alți specificatori. Totuși, puteți selecta rânduri pe baza conținutului unei coloane. Rândurile pot fi șterse doar în editorul de tabele, nu de către un program NC.
- **Celulă:** Parte a unei coloane dintr-un rând.
- **Înregistrare tabel:** Conținutul unei celule.
- **Set rezultate:** În timpul unei tranzacții, coloanele și rândurile sunt grupate într-un set de rezultate. Setul de rezultate este un fel de „memorie intermediară”, în care sunt stocate temporar coloanele și rândurile selectate. Set de rezultate
- **Sinonim:** Acest termen definește un nume folosit pentru un tabel, în locul căii de acces și a numelui fișierului. Sinonimele sunt specificate de producătorul mașinii în datele de configurare.

O tranzacție

În principiu, o tranzacție constă în următoarele acțiuni:

- Adresați tabelul (fișierul), selectați rândurile și transferați-le în setul de rezultate.
- Citiți rândurile din setul de rezultate, schimbați rândurile sau introduceți rânduri noi:
- Finalizarea tranzacției: Dacă au fost efectuate schimbări/insertii, rândurile din setul de rezultate vor fi incluse în tabel (fișier).


De asemenea, sunt necesare alte acțiuni astfel încât intrările din tabel să poată fi editate într-un program NC și să se asigure faptul că nu se vor efectua alte schimbări asupra copiilor acelorași rânduri din tabel în același timp. Astfel rezultă următoarea **secvență de tranzacție**:

- 1 Un parametru Q este specificat pentru fiecare coloană ce urmează a fi editată. Parametrul Q este asignat unei coloane și este „legat“ (**SQL BIND...**)
- 2 Adresați tabelul (fișierul), selectați rândurile și transferați-le în setul de rezultate. În plus, definiți care coloane sunt transferate în setul de rezultate (**SQL SELECT...**). Puteți bloca rândurile selectate. Alte procese vor putea citi apoi aceste rânduri, dar nu vor putea schimba intrările din tabel. De fiecare dată când urmează să efectuați modificări, trebuie să blocați rândurile selectate (**SQL SELECT... FOR UPDATE**).
- 3 Citirea rezultatelor din setul de rezultate, modificarea și/sau adăugarea de rânduri noi: – Adoptați un rând din setul de rezultate în parametrii Q ai programului NC (**SQL FETCH...**) – Pregătirea modificărilor din parametrii Q și transferarea la un rând din setul de rezultate (**SQL UPDATE...**) – Pregătiți un nou rând de tabel în parametrii Q și transferați-l ca un rând nou în setul de rezultate (**SQL INSERT...**)
- 4 Finalizare tranzacție: - Dacă au fost efectuate schimbări/insertii, datele din setul de rezultate vor fi inserate în tabel (fișier). Datele sunt salvate acum în fișier. Sunt anulate toate blocările și setul de rezultate este trimis **SQL COMMIT...**). – Dacă intrările din tabel **nu** au fost modificate sau inserate (acces exclusiv de citire), toate blocările sunt anulate și setul de rezultate este trimis (**SQL ROLLBACK ... WITHOUT INDEX**).

Pot fi editate mai multe tranzacții în același timp.



Trebuie să finalizați o tranzacție, chiar dacă este doar una cu acces exclusiv de citire. Doar astfel se garantează că schimbările/insertiile nu sunt pierdute, că blocările sunt anulate și setul de rezultate este trimis.

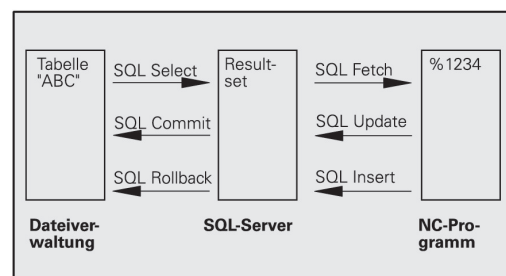

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL

Set de rezultate

Rândurile selectate sunt numerotate în ordine crescătoare în cadrul setului de rezultate, începând de la 0. Această numerotare este numită **index**. Indexul este utilizat pentru acces de citire-scriere, permițând unui rând din setul de rezultate să fie adresat în mod specific.

De multe ori este avantajos să sortați rândurile din setul de rezultate. Faceți asta prin specificarea coloanei din tabel ce conține criteriile de sortare. De asemenea, selectați ordinea crescătoare sau descrescătoare (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

Rândurile selectate care au fost transferate în setul de rezultate sunt adresate cu **HANDLE**. Toate comenzile SQL ce urmează utilizează „handle” pentru a referi acest „set de coloane și rânduri selectate”.

Când finalizați o tranzacție, „handle” este eliberat (**SQL COMMIT...** sau **SQL ROLLBACK ...**). Acesta nu mai este valid ulterior.


Puteți edita mai mult de un set de rezultate în același timp. Serverele SQL asignează un „handle” nou pentru fiecare comandă „Select”.

„Legarea” parametrilor Q la coloane

Programul NC nu are acces direct la intrările de tabel din setul de rezultate. Datele trebuie transferate în parametrii Q. În cealaltă direcție, prima dată, datele sunt pregătite mai întâi în parametrii Q, apoi sunt transferate în setul de rezultate.

Specificați cu **SQL BIND ...** ce coloane din tabel să fie mapate la ce parametri Q. Parametrii Q sunt „legați” (asignați) la coloane. Coloanele care nu sunt legate de parametrii Q nu sunt incluse în procesele de citire/scriere.

Dacă este creat un rând de tabel nou cu **SQL INSERT...**, coloanele nelegate la parametrii Q sunt completate cu valorile prestabilite.

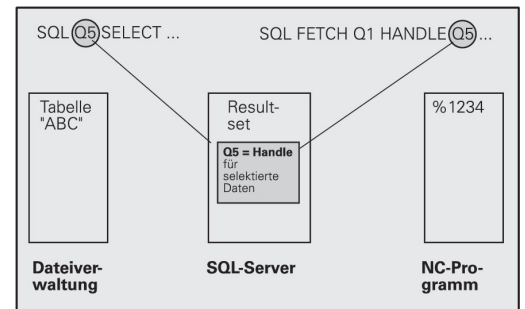


Programarea comenzilor SQL



Această funcție poate fi programată numai dacă ați introdus numărul de cod 555343.

 Programați comenzi SQL în modul de operare Programare:



- ▶ Apelați funcțiile SQL apăsând tasta soft SQL
- ▶ Alegeți o comandă SQL cu ajutorul tastei soft (consultați prezentarea generală) sau apăsați tasta soft **SQL EXECUTE** și programați comanda SQL

Prezentare generală a tastelor soft

Funcție	Tastă soft
SQL EXECUTE Programați o comandă Select.	
SQL BIND Legați un parametru Q la o coloană din tabel.	
SQL FETCH Citiți rândurile de tabel din setul de rezultate și salvați-le în parametrii Q.	
SQL UPDATE Salvați datele din parametrii Q într-un rând de tabel existent din setul de rezultate.	
SQL INSERT Salvați datele din parametrii Q într-un rând de tabel nou din setul de rezultate.	
SQL COMMIT Transferați rândurile de tabel din setul de rezultate în tabel și finalizați tranzacția.	
SQL ROLLBACK	
■ Dacă INDEXUL nu este programat: Anulați toate modificările/insertiile și finalizați tranzacția. ■ Dacă INDEXUL este programat: Rândul indexat rămâne în setul de rezultate. Toate celelalte rânduri sunt șterse din setul de rezultate. Tranzacția nu este finalizată.	

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL

SQL BIND

SQL BIND leagă un parametru Q la o coloană din tabel. Comenzile SQL: „Fetch”, „Update” și „Insert” evaluează aceasta legare (asignare) în timpul transferului de date dintre setul de rezultate și programul NC.

O comandă **SQL BIND** fără un nume de tabel sau coloană anulează legarea. Legarea rămâne activă cel mult până la terminarea programului sau subprogramului NC.



- Puteți programa oricâte legări. Procesele de citire și scriere iau în considerare doar coloanele introduse în comanda „Select”.
- **SQL BIND ...** trebuie să fie programată **înaintea** programării comenzilor „Fetch”, „Update” sau „Insert”. Puteți programa o comanda „Select” fără a avea o comandă „Bind” înainte.
- Dacă în comanda „Select” includeți coloane pentru care nu a fost programată nicio legare, va surveni o eroare în timpul proceselor de citire/scriere (întreruperea programului).

„Legăți” un parametru Q la o coloană din tabel

```
11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"

12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"

13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"

14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"
```

Anulați legarea

```
91 SQL BIND Q881

92 SQL BIND Q882

93 SQL BIND Q883

94 SQL BIND Q884
```

SQL
BIND

- **Numărul parametrului pentru rezultat:** Parametrul Q legat (asignat) coloanei din tabel.
- **Bază de date: Nume coloană:** Introduceți numele tabelului și numele coloanei, separate de . (punct)
Nume tabel: Sinonimul sau calea și numele de fișier al acestui tabel. Sinonimul este introdus direct, iar calea și numele fișierului sunt introduse între ghilimele simple
Denumire coloană: Denumirea coloanei din tabel este indicată în datele de configurare

SQL SELECT

SQL SELECT selectează rânduri din tabel și le transferă în setul de rezultate.

Serverul SQL introduce datele în setul de rezultate, rând cu rând. Rândurile sunt numerotate în ordine crescătoare, începând de la 0. Acest număr de rând, numit **INDEX**, este utilizat în comenzile SQL „Fetch” și „Update”.

Introduceți criteriile de selecție în funcția **SQL SELECT... WHERE...** Aceasta vă permite să restricționați numărul de rânduri transferate. Dacă nu utilizați această opțiune, sunt încărcate toate rândurile din tabel.

Introduceți criteriile de sortare în funcția **SQL SELECT... ORDER BY...** Introduceți desemnarea coloanelor și cuvântul cheie pentru ordinea crescătoare/descrescătoare. Dacă nu utilizați această opțiune, rândurile din tabel sunt introduse în ordine aleatorie.

Blocați rândurile selectate pentru alte aplicații cu funcția **SQL SELECT... FOR UPDATE**. Alte aplicații vor putea citi aceste rânduri, dar nu le vor putea modifica. Se recomandă cu tărie utilizarea acestei opțiuni dacă efectuați modificări asupra intrărilor din tabel.

Set de rezultate gol: Dacă niciun rând nu corespunde criteriilor de selectare, serverul SQL va returna un handle valid, dar fără înregistrări în tabel.

SQL
EXECUTE

- **Numărul parametrului pentru rezultat:** Parametrul Q al handle-ului. Serverul SQL returnează handle-ul pentru grupul de coloane și rânduri selectate cu comanda „Select” curentă.
În caz de eroare (selecția nu a putut fi executată), serverul SQL returnează un 1. Codul 0 identifică un handle nevalid.
- **Bază de date: Text de comandă SQL:** cu următoarele elemente:
 - **SELECT** (cuvânt cheie):
Numele comenzii SQL, numele coloanelor din tabel ce urmează a fi transferate. Separați numele coloanelor prin , (virgulă) (vezi exemplele). Parametrii Q trebuie să fie legați la toate coloanele introduse aici.
 - **FROM** numele tabelului:
Sinonimul sau calea și numele de fișier al acestui tabel. Sinonimul este introdus direct, iar numele căii și numele tabelului sunt introduse între ghilimele simple (vezi exemplele de comenzi SQL), numele coloanelor din tabel de transferat - separați mai multe coloane prin virgule (consultați exemplele). Parametrii Q trebuie să fie legați la toate coloanele introduse aici.

Selectați toate rândurile din tabel

```
11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"
```

```
12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"
```

...

```
20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE"
```

Selectia rândurilor din tabel cu funcția WHERE

...

```
20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE WHERE
MEAS_NO<20"
```

Selectia rândurilor din tabel cu funcția WHERE și parametrii Q

...

```
20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE WHERE
MEAS_NO==:'Q11'"
```

Numele tabelului definit cu calea și numele fișierului

...

```
20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM 'V:\TABLE\TAB_EXAMPLE' WHERE
MEAS_NO<20"
```

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL


- Opțional: criteriul de selecție
WHERE: Un criteriu de selecție constă din numele unei coloane, condiție (vezi tabel) și comparator. Legați criteriul de selecție cu AND sau OR logic. Programați comparatorul direct sau cu un parametru Q. Un parametru Q este introdus cu o virgulă și pus între două semne apostrof (vezi exemplul).
- Opțional:
ORDER BY nume coloană **ASC** pentru sortare ascendentă sau **ORDER BY** nume coloană **DESC** pentru sortare descendentă. Dacă nu programați nici ASC, nici DESC, în mod implicit se execută sortarea ascendentă. TNC introduce rândurile selectate în coloana indicată.
- Opțional:
FOR UPDATE (cuvânt cheie): Rândurile selectate sunt protejate la scriere din partea altor procese.

Condiție	Programarea
Egal cu	= ==
Neegal	!= <>
Mai mic decât	<
Mai mic sau egal	<=
Mai mare decât	>
Mai mare sau egal	>=
Legarea mai multor condiții:	
AND logic	AND
OR logic	OR

SQL FETCH

SQL FETCH citește rândurile adresate cu **INDEXUL** din setul de rezultate și introduce înregistrările din tabel în parametrii Q legați (asignați). Setul de rezultate este adresat cu **HANDLE**.

 SQL FETCH ia în considerare toate coloanele incluse în comanda „Select”.



- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:**
Parametrul Q în care serverul SQL raportează rezultatul:
0: fără eroare
1: s-a produs o eroare (handle eronat sau index prea mare)
- ▶ **Bază de date: ID acces SQL:** Parametrul Q cu **handle** pentru identificarea setului de rezultate (vezi și **SQL SELECT**)
- ▶ **Bază de date: Index pentru rezultatul SQL:**
Numărul de rând din cadrul setului de rezultate. Intrările din acest rând sunt citite și transferate în parametrii Q legați. Dacă nu introduceți un index, este citit primul rând (n=0).
Fie introduceți numărul rândului direct, fie programați parametrul Q care conține indexul.

Numărul rândului este transferat într-un parametru Q

```
11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"
```

```
12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"
```

...

```
20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE"
```

...

```
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
+Q2
```

Numărul rândului este programat direct

...

```
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX5
```

9.8 Accesarea tabelelor cu ajutorul comenzilor SQL

SQL UPDATE

SQL UPDATE transferă datele pregătite în parametrii Q în rândul adresat de INDEX din setul de rezultate. Rândul existent din setul de rezultate va fi suprascris complet.

SQL UPDATE ia în considerare toate coloanele incluse în comanda „Select”.

SQL
UPDATE

- **Numărul parametrului pentru rezultat:**
Parametrul Q în care serverul SQL raportează rezultatul:
0: fără eroare
1: s-a produs o eroare (handle eronat, index prea mare, interval de valori depășit/neatins sau format de date eronat)
- **Bază de date: ID acces SQL:** Parametrul Q cu handle pentru identificarea setului de rezultate (vezi și SQL SELECT)
- **Bază de date: Index pentru rezultatul SQL:**
Numărul de rând din cadrul setului de rezultate. Înregistrările din tabel, pregătite în parametrii Q, sunt scrise în acest rând. Dacă nu introduceți un index, este scris pe primul rând (n=0).
Fie introduceți numărul rândului direct, fie programați parametrul Q care conține indexul.

Numărul rândului este programat direct

...

40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX5

SQL INSERT

SQL INSERT generează un rând nou în setul de rezultate și transferă datele pregătite în parametrii Q în noul rând.

SQL INSERT ia în considerare toate coloanele introduse în comanda „Select”. Coloanele din tabel neintroduse în comanda „Select” sunt completate cu valorile prestabilite.

SQL
INSERT

- **Numărul parametrului pentru rezultat:**
Parametrul Q în care serverul SQL raportează rezultatul:
0: fără eroare
1: s-a produs o eroare (handle eronat, interval de valori depășit/neatins sau format de date eronat)
- **Bază de date: ID acces SQL:** Parametrul Q cu handle pentru identificarea setului de rezultate (vezi și SQL SELECT)

Numărul rândului este transferat într-un parametru Q

11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"

12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"

13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"

14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"

...

20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE"

...

40 SQL INSERTQ1 HANDLE Q5

SQL COMMIT

SQL COMMIT transferă toate rândurile din setul de rezultate înapoi în tabel. O blocare setată cu **SELECT ... FOR UPDATE** este anulată.

Handle din comanda **SQL SELECT** își pierde validitatea.

SQL
COMMIT

- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:**
Parametrul Q în care serverul SQL raportează rezultatul:
0: fără eroare
1: s-a produs o eroare (handle eronat sau înregistrări identice în coloane în care sunt necesare înregistrări unice)
- ▶ **Bază de date: ID acces SQL:** Parametrul Q cu **handle** pentru identificarea setului de rezultate (vezi și **SQL SELECT**)

11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"

12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"

13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"

14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"

...

20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE"

...

30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
+Q2

...

40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX
+Q2

...

50 SQL COMMITQ1 HANDLE Q5

SQL ROLLBACK

Modul de execuție a **ROLLBACK SQL** depinde de programarea **INDEXULUI**:

- Dacă **INDEXUL** nu este programat: Setul de rezultate **nu** este scris înapoi în tabel (toate schimbările/inserțiile sunt anulate). Tranzacția este închisă și handle din comanda **SQL SELECT** își pierde validitatea. Aplicație tipică: Terminarea unei tranzacții ce conține doar acces de citire.
- Dacă **INDEXUL** este programat: Rândul indexat rămâne. Toate celelalte rânduri sunt șterse din setul de rezultate. Tranzacția **nu** este finalizată. O blocare setată cu **SELECT ... FOR UPDATE** rămâne validă pentru rândul indexat. Pentru toate celelalte rânduri, este resetată.

SQL
ROLLBACK

- ▶ **Numărul parametrului pentru rezultat:**
Parametrul Q în care serverul SQL raportează rezultatul:
0: fără eroare
1: s-a produs o eroare (handle eronat)
- ▶ **Bază de date: ID acces SQL:** Parametrul Q cu **handle** pentru identificarea setului de rezultate (vezi și **SQL SELECT**)
- ▶ **Bază de date: Index pentru rezultatul SQL:**
Numărul de rând care rămâne în cadrul setului de rezultate. Fie introduceți numărul rândului direct, fie programați parametrul Q care conține indexul

11 SQL BIND Q881
"TAB_EXAMPLE.MEAS_NO"

12 SQL BIND Q882
"TAB_EXAMPLE.MEAS_X"

13 SQL BIND Q883
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Y"

14 SQL BIND Q884
"TAB_EXAMPLE.MEAS_Z"

...

20 SQL Q5 "SELECT
MEAS_NO,MEAS_X,MEAS_Y, MEAS_Z
FROM TAB_EXAMPLE"

...

30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
+Q2

...

50 SQL ROLLBACKQ1 HANDLE Q5

9.9 Introducerea directă a formulelor

9.9 Introducerea directă a formulelor

Introducerea formulelor

Puteți introduce formule matematice, care includ mai multe operații, direct în programul piesei, prin intermediul tastelor soft.

Apăsați tasta soft FORMULĂ pentru a apela funcțiile matematice. TNC afișează următoarele taste soft pe mai multe rânduri de taste soft:

Funcție matematică	Tastă soft
Adunare de ex. $Q10 = Q1 + Q5$	
Scădere de ex. $Q25 = Q7 - Q108$	
Înmulțire de ex. $Q12 = 5 * Q5$	
Împărțire de ex. $Q25 = Q1 / Q2$	
Paranteze deschise de ex. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	
Paranteze închise de ex. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$	
Pătratul unei valori de ex. $Q15 = SQ\ 5$	
Rădăcina pătrată de ex. $Q22 = SQRT\ 25$	
Sinusul unui unghi de ex. $Q44 = SIN\ 45$	
Cosinusul unui unghi de ex. $Q45 = COS\ 45$	
Tangenta unui unghi de ex. $Q46 = TAN\ 45$	
Arcsinus Funcția inversă sinusului, determină unghiul din raportul dintre latura opusă unghiului și ipotenuză de ex. $Q10 = ASIN\ 0.75$	
Arccosinus Funcția inversă cosinusului, determină unghiul din raportul dintre latura adiacentă unghiului și ipotenuză de ex. $Q11 = ACOS\ Q40$	
Arctangentă Funcția inversă tangentei, determină unghiul din raportul dintre latura opusă și cea adiacentă de ex. $Q12 = ATAN\ Q50$	

Funcție matematică	Tastă soft
Puteri de ex. Q15 = 3^3	
Constanta „pi” (3,14159) de ex. Q15 = PI	
Logaritmul natural (LN) al unui număr Baza 2,7183 de ex. Q15 = LN Q11	
Logaritmul unui număr în baza 10 de ex. Q33 = LOG Q22	
Funcția exponențială, 2,7183n de ex. Q1 = EXP Q12	
Negare (înmulțire cu -1) de ex. Q2 = NEG Q1	
Trunchierea cifrelor după virgulă Formarea unui întreg de ex. Q3 = INT Q42	
Valoarea absolută de ex.. Q4 = ABS Q22	
Trunchierea cifrelor înainte de virgulă Formarea unei fracții de ex. Q5 = FRAC Q23	
Verificarea semnului algebric al unei cifre de ex. Q12 = SGN Q50 Când valoarea returnată Q12 = 1, atunci Q50 >= 0 Când valoarea returnată Q12 = -1, atunci Q50 < 0	
Calculul valorii modulo (restul împărțirii) de ex. Q12 = 400 % 360 Rezultat: Q12 = 40	

9 Programare: Parametri Q

9.9 Introducerea directă a formulelor

Reguli pentru formule

Formulele matematice sunt programate în funcție de următoarele reguli:

Operațiile de grad superior sunt efectuate primele

$$12 \text{ Q1} = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1 Calcul $5 * 3 = 15$
- 2 Calcul $2 * 10 = 20$
- 3 Calcul $15 + 20 = 35$

sau

$$13 \text{ Q2} = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1 Pas de calcul 10 la pătrat = 100
- 2 Pas de calcul 3 la puterea a treia = 27
- 3 Calcul $100 - 27 = 73$

Lege distributivă

Legea distributivității la calculul cu paranteze

 
$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

Exemplu de programare

Calculați un unghi cu arctangenta laturii opuse (Q12) și laturii alăturate (Q13); apoi stocați în Q25.



- ▶ Pentru a selecta funcția de introducere a formulei, apăsați tasta Q și tasta soft FORMULĂ, sau utilizați comanda rapidă:



- ▶ Apăsați tasta Q de pe tastatura ASCII

NUMĂR PARAMETRU PENTRU REZULTAT?



- ▶ Introduceți numărul de parametru **25** și apăsați tasta ENT.



- ▶ Schimbați rândul de taste soft și selectați funcția arctangentă



- ▶ Schimbați rândul de taste soft și deschideți parantezele



 
- ▶ Introduceți parametrul Q numărul **12**



- ▶ Selectați împărțire



- ▶ Introduceți parametrul Q numărul **13**



- ▶ Închideți parantezele și finalizați introducerea formulei



Exemplu de bloc NC

```
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

9.10 Parametri șir

9.10 Parametri șir

Funcții de procesare a șirurilor

Puteți utiliza parametrii **QS** pentru a crea șiruri de caractere variabile, pentru a crea jurnale de variabile.

Puteți repartiza o secvență liniară de caractere (litere, numere, caractere speciale și spații) de până la 256 de caractere unui parametru șir. De asemenea, puteți verifica și procesa valorile repartizate sau importate, utilizând funcțiile descrise mai jos. Similar cu programarea parametrilor Q, puteți utiliza un total de 2000 de parametri QS (consultați "Principiu și prezentare generală a funcțiilor", Pagină 238).

Funcțiile FORMULĂ ȘIR și FORMULĂ ale parametrului Q conțin mai multe funcții pentru procesarea parametrilor șir.

Funcții FORMULĂ ȘIR	Tastă soft	Pagină
Asignarea parametrilor șir	STRING	281
Legarea în lanț a parametrilor unui șir		281
Conversia unei valori numerice într-un parametru de șir	TOCHAR	282
Copierea unui subșir dintr-un parametru de tip șir	SUBSTR	283
Funcții șir FORMULĂ	Tastă soft	Pagină
Conversia unui parametru de tip șir la o valoare numerică	TONUMB	284
Verificarea unui parametru șir	INSTR	285
Identificarea lungimii unui parametru șir	STRLEN	286
Compararea priorității alfabetice	STRCOMP	287



Când utilizați o FORMULĂ ȘIR, rezultatul operației aritmetice este întotdeauna un șir. Când utilizați funcția FORMULĂ, rezultatul operației aritmetice este întotdeauna o valoare numerică.

Asignarea parametrilor șir

Trebuie să repartizați o variabilă șir înainte de utilizare. Utilizați comanda **DECLARARE ȘIR** pentru a realiza acest lucru.

- | | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">SPEC
FCT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FUNCTII
PROGRAM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FUNCTII
ȘIR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DECLARE
STRING</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afișare rând de taste soft cu funcții speciale ▶ Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții în limbaj uzual ▶ Selectați funcțiile pentru șiruri ▶ Selectați funcția DECLARARE ȘIR |
|---|--|

Exemplu de bloc NC

```
N37 DECLARE STRING QS10 = "WORKPIECE"
```

Legarea în lanț a parametrilor șir

Cu operatorul de concatenare (parametru de tip șir | | parametru de tip șir) puteți efectua un lanț din doi sau mai mulți parametri de tip șir.

- | | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">SPEC
FCT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FUNCTII
PROGRAM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FUNCTII
ȘIR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FORMULĂ
ȘIR</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale ▶ Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții în limbaj simplu ▶ Selectați funcțiile pentru șiruri ▶ Selectați funcția FORMULĂ ȘIR ▶ Introduceți numărul parametrului șir în care TNC va salva șirul concatenat. Confirmați cu tasta ENT ▶ Introduceți numărul parametrului șir în care este salvat primul subșir. Confirmați cu tasta ENT: TNC afișează simbolul pentru concatenare ▶ Confirmați înregistrarea cu tasta ENT ▶ Introduceți numărul parametrului șir în care este salvat al doilea subșir. Confirmați cu tasta ENT ▶ Repetați procesul până când ați selectat toate subșirurile necesare. Încheiați cu tasta END |
|--|--|

9.10 Parametri șir

Exemplu: QS10 va include textul complet al QS12, QS13 și QS14

```
N37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Conținutul parametrului:

- QS12: Piesă de prelucrat
- QS13: Stare:
- QS14: Rebut
- QS10: Stare piesă de prelucrat: Rebut

Conversia unei valori numerice la un parametru șir

Cu funcția **TOCHAR**, TNC transformă o valoare numerică într-un parametru șir. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a lega în lanț valori numerice cu variabile șir.

SPEC
FCT

- ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale

FUNCTII
PROGRAM

- ▶ Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții în limbaj simplu

FUNCTII
ȘIR

- ▶ Selectați funcțiile pentru șiruri

FORMULĂ
ȘIR

- ▶ Selectați funcția FORMULĂ ȘIR

TOCHAR

- ▶ Selectați funcția pentru conversia unei valori numerice la un parametru șir
- ▶ Introduceți numărul sau parametrul Q pe care doriți să îl transformați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Dacă doriți, introduceți numărul de zecimale pe care TNC trebuie să le transforme și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END

Exemplu: Conversie parametru Q50 la parametru șir QS11, utilizând 3 zecimale

```
N37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

Copierea unui subșir de la un parametru șir

Funcția **SUBSTR** copiază un interval definibil dintr-un parametru de tip șir.

SPEC
FCT

FUNCTII
PROGRAM

FUNCTII
ȘIR

FORMULĂ
ȘIR

SUBSTR

- ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale
- ▶ Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții în limbaj simplu
- ▶ Selectați funcțiile pentru șiruri
- ▶ Selectați funcția FORMULĂ ȘIR
- ▶ Introduceți numărul parametrului de tip șir în care TNC va salva șirul copiat. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Selectați funcția pentru tăierea unui subșir
- ▶ Introduceți numărul parametrului QS din care va fi copiat subșirul. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul locului din care începeți să copiați subșirul și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul de caractere pe care doriți să le copiați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END



Rețineți că primul caracter al unei secvențe text începe intern cu locul zero.

Exemplu: Un subșir de patru caractere (LEN4) este citit din parametrul șir QS10, începând cu al treilea caracter (BEG2)

N37 QS13 = SUBSTR (SRC_QS10 BEG2 LEN4)

Conversia unui parametru de tip șir la o valoare numerică

 
Funcția **TONUMB** transformă un parametru șir într-o valoare numerică. Valoarea care este transformată trebuie să fie exclusiv numerică.



Parametrul QS trebuie să conțină o singură valoare numerică. În caz contrar, TNC va genera un mesaj de eroare.




- ▶ Selectați funcțiile parametrului Q



- ▶ Selectați funcția FORMULĂ
- ▶ Introduceți numărul parametrului în care TNC va salva valoarea numerică. Confirmați cu tasta ENT



 - ▶ Schimbați rândul de taste soft




- ▶ Selectați funcția pentru conversia unui parametru șir într-o valoare numerică
- ▶ Introduceți numărul parametrului Q pe care doriți să îl transformați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END

Verificarea unui parametru șir

Funcția **INSTR** verifică dacă un parametru de tip șir se află în alt parametru de tip șir.



 - ▶ Selectați funcțiile parametrului Q



- ▶ Selectați funcția FORMULĂ
- ▶ Introduceți numărul parametrului Q în care TNC va salva locul de începere al textului de căutare. Confirmați cu tasta ENT



- ▶ Schimbați rândul de taste soft



- ▶ Selectați funcția pentru verificarea unui parametru șir
- ▶ Introduceți numărul parametrului QS în care va fi salvat textul căutat. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul parametrului QS pe care doriți să îl căutați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul locului din care TNC începe să caute subșirul și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END



Rețineți că primul caracter al unei secvențe text începe intern cu locul zero.

Dacă TNC nu găsește subșirul căutat, va stoca lungimea șirului căutat (numărătoarea începe de la 1) în parametrul de rezultat.

Dacă subșirul este găsit în mai multe locuri, TNC returnează primul loc în care identifică subșirul.

Exemplu: Căutare prin QS10 a textului salvat în parametrul QS13. Începeți căutarea din a treia poziție.

```
N37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

9.10 Parametri șir

Identificarea lungimii unui parametru șir

Funcția **STRLEN** returnează lungimea textului salvat într-un parametru șir selectabil.



- ▶ Selectați funcțiile parametrului Q



- ▶ Selectați funcția FORMULĂ
- ▶ Introduceți numărul parametrului Q în care TNC va salva lungimea confirmată a șirului. Confirmați cu tasta ENT



- ▶ Schimbați rândul de taste soft



- ▶ Selectați funcția pentru aflarea lungimii text a unui parametru șir
- ▶ Introduceți numărul parametrului QS a cărei lungime trebuie confirmată de TNC și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END

Exemplu: Găsiți lungimea pentru QS15

```
N37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

Compararea unei secvențe alfabetice

Funcția **STRCOMP** compară parametri de tip șir pentru a determina prioritatea alfabetică.

-  ▶ Selectați funcțiile parametrului Q
-  ▶ Selectați funcția FORMULĂ
- ▶ Introduceți numărul parametrului Q în care TNC va salva rezultatul comparației. Confirmați cu tasta ENT
-  ▶ Schimbați rândul de taste soft
-  ▶ Selectați funcția pentru compararea parametrilor șir
- ▶ Introduceți numărul primului parametru QS pe care doriți să îl comparați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul celui de-al doilea parametru QS pe care doriți să îl comparați și confirmați cu tasta ENT
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END



TNC returnează următoarele rezultate:

- **0**: Parametrii QS comparați sunt identici
- **-1**: Primul parametru QS **precede** cel de-al doilea parametru QS din punct de vedere alfabetic
- **+1**: Primul parametru QS **urmează** celui de-al doilea parametru QS din punct de vedere alfabetic

Exemplu: QS12 și QS14 sunt comparați pentru prioritate alfabetică

```
N37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```

9.10 Parametri șir

Citirea parametrilor mașinii

Utilizați funcția **CFGREAD** pentru a citi parametrii mașinii TNC ca valori numerice sau ca șiruri.

Pentru a citi un parametru al mașinii, trebuie să utilizați editorul de configurație al TNC pentru a determina numele parametrului, obiectul parametrului și, dacă au fost asignate, numele grupului și indexul

Tip	Semnificație	Exemplu	Pictogramă
Tastă	Numele grupului parametrului mașinii (dacă este asignat)	CH_NC	
Entitate	Obiect parametru (numele începe cu „Cfg...”)	CfgGeoCycle	
Atribut	Numele parametrului mașinii	displaySpindleErr	
Index	Indexul listei unui parametru al mașinii (dacă este asignat)	[0]	



Dacă sunteți în editorul de configurații pentru parametrii utilizatorului, puteți schimba afișarea parametrilor existenți. În setarea prestabilită, parametrii sunt afișați cu texte scurte, explicative. Pentru a afișa numele de sistem efective ale parametrilor, apăsați tasta pentru configurația ecranului, apoi tasta soft AFIȘEAZĂ NUME SISTEM. Urmăriți aceeași procedură pentru a reveni la afișarea standard.

De fiecare dată când doriți să interogați un parametru al mașinii cu funcția **CFGREAD**, trebuie să definiți un parametru QS cu atribut, entitate și cheie.

Următorii parametri sunt citați în dialogul funcției **CFGREAD**:

- **KEY_QS**: Numele grupului (cheia) parametrului mașinii
- **TAG_QS**: Numele obiectului (entitatea) parametrului mașinii
- **ATR_QS**: Numele (atributul) parametrului mașinii
- **IDX**: Indexul parametrului mașinii

Citirea unui șir al unui parametru al mașinii

Pentru a stoca conținutul unui parametru al mașinii ca șir într-un parametru QS:

- | | |
|--------------------|---|
| SPEC
FCT | ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale |
| FUNCȚII
PROGRAM | ▶ Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții în limbaj simplu |
| FUNCȚII
ȘIR | ▶ Selectați funcțiile pentru șiruri |
| FORMULĂ
ȘIR | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați funcția FORMULĂ ȘIR ▶ Introduceți numărul parametrului de tip șir în care TNC va salva parametrul mașinii. Confirmați cu tasta ENT ▶ Selectați funcția CFGREAD ▶ Introduceți numerele parametrilor de tip șir pentru cheie, entitate și atribut, apoi confirmați cu tasta ENT ▶ Introduceți numărul pentru index sau omiteți dialogul cu NO ENT, în funcție de varianta care se aplică ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END |

Exemplu: Citirea ca șir a denumirii axei pentru axa a patra

Setările parametrilor în editorul de configurații

```
DisplaySettings
CfgDisplayData
  axisDisplayOrder
    de la [0] la [5]
```

14 DECLARE STRINGQS11 = ""	Asignați parametrul de tip șir pentru cheie
15 DECLARE STRINGQS12 = "CFGDISPLAYDATA"	Asignați parametrul de tip șir pentru entitate
16 DECLARE STRINGQS13 = "AXISDISPLAYORDER"	Asignați parametrul de tip șir pentru numele parametrului
17 QS1 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)	Citiți parametrul mașinii

9.10 Parametri șir

Citirea unei valori numerice a unui parametru al mașinii

Pentru a stoca valoarea unui parametru al mașinii ca valoare numerică într-un parametru Q:



- ▶ Selectați funcțiile parametrului Q
- ▶ Selectați funcția FORMULĂ
- ▶ Introduceți numărul parametrului Q în care TNC va salva parametrul mașinii. Confirmați cu tasta ENT
- ▶ Selectați funcția CFGREAD
- ▶ Introduceți numerele parametrilor de tip șir pentru cheie, entitate și atribut, apoi confirmați cu tasta ENT
- ▶ Introduceți numărul pentru index sau omiteți dialogul cu NO ENT, în funcție de varianta care se aplică
- ▶ Închideți expresia dintre paranteze cu tasta ENT și confirmați înregistrarea cu tasta END

Exemplu: Citirea factorului de suprapunere ca parametru Q

Setările parametrilor în editorul de configurații

```
ChannelSettings
CH_NC
    CfgGeoCycle
        pocketOverlap
```

14 DECLARE STRINGQ\$11 = "CH_NC"	Asignați parametrul de tip șir pentru cheie
15 DECLARE STRINGQ\$12 = "CFGGEOCYCLE"	Asignați parametrul de tip șir pentru entitate
16 DECLARE STRINGQ\$13 = "POCKETOVERLAP"	Asignați parametrul de tip șir pentru numele parametrului
17 Q50 = CFGREAD(KEY_Q\$11 TAG_Q\$12 ATR_Q\$13)	Citiți parametrul mașinii

9.11 Parametri Q preasignați

Parametrii Q de la Q100 la Q199 au valori asignate de către TNC. Următoarele tipuri de informații sunt asignate parametrilor Q:

- Valori de la PLC
- Date referitoare la scule și broșă
- Date referitoare la starea de operare
- Rezultatele măsurărilor ciclurilor palpator etc.

TNC salvează valorile pentru parametrii Q preasignați Q108, Q114 și Q115 - Q117 în unitatea de măsură utilizată de programul activ.



Nu utilizați parametri Q (sau parametri QS) preasignați între **Q100** și **Q199** (între **QS100** și **QS199**) ca parametri de calcul în programe NC. În caz contrar s-ar putea să obțineți rezultate nedorite.

Valori de la PLC: Q100 la Q107

TNC utilizează parametrii de la Q100 la Q107 pentru a transfera valori de la PLC la un program NC.

Rază sculă activă: Q108

Valoarea activă a razei sculei este asignată parametrului Q108. Q108 este calculat din:

- Raza R a sculei (tabel de scule sau bloc **G99**)
- Valoarea delta DR din tabelul de scule
- Valoarea delta DR din blocul **T**



TNC reține raza curentă a sculei, chiar dacă se întrerupe curentul.

Axa sculei: Q109

Valoarea Q109 depinde de axa sculei curente:

Axă sculă	Valoare parametru
Nu a fost definită nicio axă pt. sculă	Q109 = -1
Axa X	Q109 = 0
Axa Y	Q109 = 1
Axa Z	Q109 = 2
Axa U	Q109 = 6
Axa V	Q109 = 7
Axa W	Q109 = 8

Programare: Parametri Q

9.11 Parametri Q preasignați

Starea broșei: Q110

Valoarea parametrului Q110 depinde de ultima funcție M programată pentru broșă.

Funcție M	Valoare parametru
Nu este definită nicio stare pt. broșă	Q110 = -1
M3: Broșă PORNITĂ, în sens orar	Q110 = 0
M4: Broșă PORNITĂ, în sens antiorar	Q110 = 1
M5 după M3	Q110 = 2
M5 după M4	Q110 = 3

Agentul de răcire pornit/oprit: Q111

Funcție M	Valoare parametru
M8: Agent de răcire PORNIT	Q111 = 1
M9: Agent de răcire OPRIT	Q111 = 0

Factorul de suprapunere: Q112

Factorul de suprapunere pentru frezarea buzunarului (pocketOverlap) este asignat parametrului Q112.

Unitatea de măsură pentru dimensiunile din program: Q113

În timpul grupării cu PGM CALL, valoarea parametrului Q113 depinde de datele dimensionale ale programului din care sunt apelate celelalte programe.

Dimensiuni date program principal	Valoare parametru
Sistem metric (mm)	Q113 = 0
Sistem inch (Țoli)	Q113 = 1

Lungimea sculei: Q114

Valoarea curentă pentru lungimea sculei este asignată parametrului Q114.



TNC reține lungimea curentă a sculei, chiar dacă se întrerupe curentul.

Coordonatele după sondarea din timpul rulării programului

Parametrii de la Q115 la Q119 conțin coordonatele poziției broșei la momentul de contact din timpul măsurătorii programate cu palpatorul 3-D. Coordonatele sunt raportate la originea activă în modul Operare manuală.

Lungimea și raza vârfului sondei nu sunt compensate în aceste coordonate.

Axa de coordonate	Valoare parametru
Axa X	Q115
Axa Y	Q116
Axa Z	Q117
A 4-a axă Dependentă de mașină	Q118
A 5-a axă Dependentă de mașină	Q119

Deviația dintre valoarea efectivă și cea nominală, în timpul măsurării automate a sculei cu TT 130

Deviere de la valoarea nominală la valoarea reală	Valoare parametru
Lungime sculă	Q115
Rază sculă	Q116

Înclinarea planului de lucru cu unghiuri matematice: coordonatele axelor rotative calculate de TNC

Coordonate	Valoare parametru
Axa A	Q120
Axa B	Q121
Axa C	Q122

9 Programare: Parametri Q

9.11 Parametri Q preasignați

Rezultatele măsurătorilor efectuate de ciclurile de palpate (consultați, de asemenea, Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor)

Valori măsurate efective	Valoare parametru
Unghi pt. linie dreaptă	Q150
Centru pe axa de referință	Q151
Centru pe axa secundară	Q152
Diametru	Q153
Lungime buzunar	Q154
Lățime buzunar	Q155
Lungimea axelor selectate în ciclu	Q156
Poziție linie de centru	Q157
Unghi pe axa A	Q158
Unghi pe axa A	Q159
Coordonata axei selectate în ciclu	Q160
Devieră măsurată	Valoare parametru
Centru pe axa de referință	Q161
Centru pe axa secundară	Q162
Diametru	Q163
Lungime buzunar	Q164
Lățime buzunar	Q165
Lungime măsurată	Q166
Poziție linie de centru	Q167
Unghiul spațial determinat	Valoare parametru
Rotație în jurul axei A	Q170
Rotație în jurul axei B	Q171
Rotație în jurul axei C	Q172
Stare piesă de prelucrat	Valoare parametru
Bună	Q180
Relucrare	Q181
Rebut	Q182

Măsurare sculă cu laser BLUM.	Valoare parametru
Rezervat	Q190
Rezervat	Q191
Rezervat	Q192
Rezervat	Q193
Rezervat pentru uz intern	Valoare parametru
Marcator pentru cicluri	Q195
Marcator pentru cicluri	Q196
Marcator pentru cicluri (modele de prelucrare)	Q197
Numărul ultimului ciclu de măsurare activ	Q198
Stare în timpul măsurării sculei cu TT	Valoare parametru
Sculă în limitele de toleranță	Q199 = 0,0
Sculă uzată (LTOL/RTOL depășite)	Q199 = 1,0
Sculă ruptă (LBREAK/RBREAK depășită)	Q199 = 2,0


9.12 Exemple de programare

9.12 Exemple de programare

Exemplu: Elipsă

Secvență de program

- Conturul elipsei este aproximat prin multe linii scurte (definite în Q7). Cu cât numărul pașilor de calcul definiți este mai mare, cu atât linia curbă devine mai netedă.
- Direcția de frezare este determinată cu unghiul de pornire și unghiul de sfârșit în plan:
Direcția de prelucrare este în sens orar:
Unghiul de pornire > unghiul de sfârșit
Direcția de prelucrare este în sens antiorar:
Unghiul de pornire < unghiul de sfârșit
- Raza sculei nu este luată în considerare.

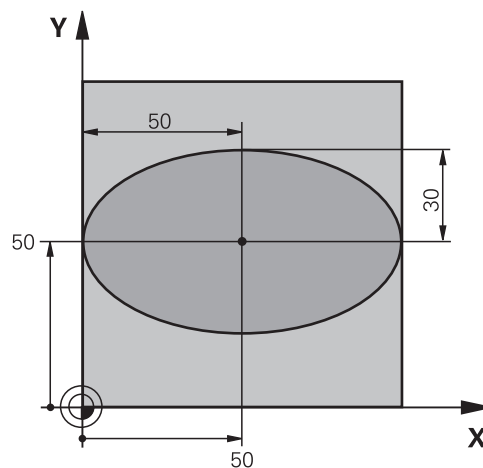

%ELLIPSE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centru pe axa X
N20 D00 Q2 P01 +50 *	Centru pe axa Y
N30 D00 Q3 P01 +50 *	Semiaxă pe axa X
N40 D00 Q4 P01 +30 *	Semiaxă pe axa Y
N50 D00 Q5 P01 +0 *	Unghi de început în plan
N60 D00 Q6 P01 +360 *	Unghi de sfârșit în plan
N70 D00 Q7 P01 +40 *	Număr de pași de calcul
N80 D00 Q8 P01 +30 *	Poziție de rotație a elipsei
N90 D00 Q9 P01 +5 *	Adâncime de frezare
N100 D00 Q10 P01 +100 *	Viteză de avans pentru pătrundere
N110 D00 Q11 P01 +350 *	Viteză de avans pentru frezare
N120 D00 Q12 P01 +2 *	Prescriere de degajare pentru prepoziționare
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20 *	Definire piesă brută de prelucrat
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Apelare sculă
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N170 L10.0 *	Apelare operație de prelucrare
N180 G00 Z+250 M2 *	Retragere sculă, terminare program
N190 G98 L10 *	Subprogramul 10: Operația de prelucrare
N200 G54 X+Q1 Y+Q2 *	Decalare de origine către centrul elipsei
N210 G73 G90 H+Q8 *	la în calcul poziția de rotație în plan
N220 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7 *	Calculare increment unghi
N230 D00 Q36 P01 +Q5 *	Copiere unghi de început
N240 D00 Q37 P01 +0 *	Setare contor
N250 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Calculare coordonată X pentru punctul de pornire
N260 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Calculare coordonată Y pentru punctul de pornire
N270 G00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3 *	Deplasare la punctul de pornire din plan

Exemple de programare 9.12


N280 Z+Q12 *	Prepoziționare pe axa broșei la prescrierea de degajare
N290 G01 Z-Q9 FQ10 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare
N300 G98 L1 *	
N310 Q36 = Q36 + Q35 *	Actualizare unghi
N320 Q37 = Q37 + 1 *	Actualizare contor
N330 Q21 = Q3 * COS Q36 *	Calculare coordonată X curentă
N340 Q22 = Q4 * SIN Q36 *	Calculare coordonată Y curentă
N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11 *	Deplasare la punctul următor
N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1 *	Neterminat? Dacă nu este terminat, revenire la LBL 1
N370 G73 G90 H+0 *	Resetare rotație
N380 G54 X+0 Y+0 *	Resetare decalare de origine
N390 G00 G40 Z+Q12 *	Deplasare la prescriere de degajare
N400 G98 L0 *	Sfârșit subprogram
N99999999 %ELLIPSE G71 *	

9.12 Exemple de programare

Exemplu: Cilindru concav prelucrat cu freză sferică

Secvență de program

- Acest program funcționează numai cu o freză sferică. Lungimea sculei se referă la centrul sferei.
- Conturul cilindrului este aproximat prin multe segmente scurte (definite în Q13). Cu cât definiți mai multe segmente, cu atât linia curbă devine mai netedă.
- Cilindrul este frezat prin mișcări longitudinale (aici: paralele la axa Y).
- Direcția de frezare este determinată cu unghiul de pornire și unghiul de sfârșit în spațiu:
Direcție de prelucrare în sens orar:
Unghiul de pornire > unghiul de sfârșit
Direcție de prelucrare în sens antiorar:
Unghiul de pornire < unghiul de sfârșit
- Raza sculei este compensată automat.

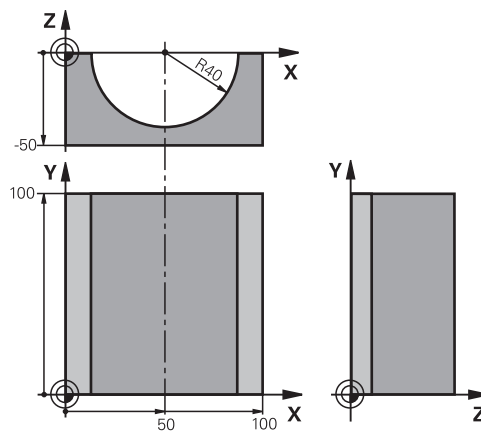

%CYLIN G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centru pe axa X
N20 D00 Q2 P01 +0 *	Centru pe axa Y
N30 D00 Q3 P01 +0 *	Centru pe axa Z
N40 D00 Q4 P01 +90 *	Unghi de început în spațiu (plan Z/X)
N50 D00 Q5 P01 +270 *	Unghi de sfârșit în spațiu (plan Z/X)
N60 D00 Q6 P01 +40 *	Rază cilindru
N70 D00 Q7 P01 +100 *	Lungime cilindru
N80 D00 Q8 P01 +0 *	Poziție de rotație în planul X/Y
N90 D00 Q10 P01 +5 *	Toleranță pentru raza cilindrului
N100 D00 Q11 P01 +250 *	Viteză de avans pentru pătrundere
N110 D00 Q12 P01 +400 *	Viteză de avans pentru frezare
N120 D00 Q13 P01 +90 *	Număr de așchieri
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Definire piesă brută de prelucrat
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Apelare sculă
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N170 L10.0 *	Apelare operație de prelucrare
N180 D00 Q10 P01 +0 *	Resetare toleranță
N190 L10.0	Apelare operație de prelucrare
N200 G00 G40 Z+250 M2 *	Retragere sculă, terminare program
N210 G98 L10 *	Subprogramul 10: Operația de prelucrare
N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108 *	la în calcul toleranța și scula, în funcție de raza cilindrului
N230 D00 Q20 P01 +1 *	Setare contor
N240 D00 Q24 P01 +Q4 *	Copiere unghi de început în spațiu (plan Z/X)
N250 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13 *	Calculare increment unghi
N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3 *	Decalare de origine către centrul cilindrului (axa X)
N270 G73 G90 H+Q8 *	la în calcul poziția de rotație în plan
N280 G00 G40 X+0 Y+0 *	Prepoziționare în plan la centrul cilindrului

Exemple de programare 9.12


N290 G01 Z+5 F1000 M3 *	Prepoziționare pe axa broșei
N300 G98 L1 *	
N310 I+0 K+0 *	Setare pol în planul Z/X
N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Deplasare la poziția de început de pe cilindru, aşchiere axială oblică a materialului
N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12 *	Aşchiere longitudinală în direcția Y+
N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Actualizare contor
N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Actualizare unghi solid
N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99 *	Terminat? Dacă este terminat, salt la sfârşit
N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11 *	Deplasare într-un „arc” aproximativ pentru următoarea aşchiere longitudinală
N380 G01 G40 Y+0 FQ12 *	Aşchiere longitudinală în direcția Y-
N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1 *	Actualizare contor
N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25 *	Actualizare unghi solid
N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1 *	Neterminat? Dacă nu este terminat, revenire la LBL 1
N420 G98 L99 *	
N430 G73 G90 H+0 *	Resetare rotație
N440 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Resetare decalare de origine
N450 G98 L0 *	Sfârşit subprogram
N99999999 %ZYLIN G71 *	

9.12 Exemple de programare

Exemplu: Sferă convexă prelucrată cu freză frontală

Secvență de program

- Acest program necesită o freză frontală.
- Conturul sferei este aproximat prin multe linii scurte (în planul Z/X, definit în Q14). Cu cât definiți valori mai mici pentru incrementul unghiului, cu atât linia curbă devine mai netedă.
- Puteți determina numărul așchierilor de contur prin incrementul unghiului din plan (definit în Q18).
- Scula se deplasează în sus în așchieri tridimensionale.
- Raza sculei este compensată automat.

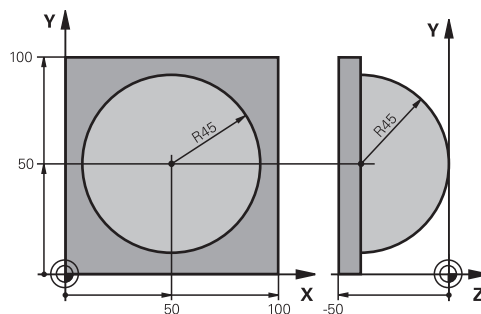

%SPHERE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50 *	Centru pe axa X
N20 D00 Q2 P01 +50 *	Centru pe axa Y
N30 D00 Q4 P01 +90 *	Unghi de început în spațiu (plan Z/X)
N40 D00 Q5 P01 +0 *	Unghi de sfârșit în spațiu (plan Z/X)
N50 D00 Q14 P01 +5 *	Incrementul unghiului în spațiu
N60 D00 Q6 P01 +45 *	Rază sferă
N70 D00 Q8 P01 +0 *	Unghi de început al poziției de rotație în planul X/Y
N80 D00 Q9 P01 +360 *	Unghi de sfârșit al poziției de rotație în planul X/Y
N90 D00 Q18 P01 +10 *	Incrementul unghiului în planul X/Y pentru degroșare
N100 D00 Q10 P01 +5 *	Toleranță în raza sferei pentru degroșare
N110 D00 Q11 P01 +2 *	Prescriere de degajare pentru prepoziționare pe axa broșei
N120 D00 Q12 P01 +350 *	Viteză de avans pentru frezare
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50 *	Definire piesă brută de prelucrat
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0 *	
N150 T1 G17 S4000 *	Apelare sculă
N160 G00 G40 G90 Z+250 *	Retragere sculă
N170 L10.0 *	Apelare operație de prelucrare
N180 D00 Q10 P01 +0 *	Resetare toleranță
N190 D00 Q18 P01 +5 *	Incrementul unghiului în planul X/Y pentru finisare
N200 L10.0 *	Apelare operație de prelucrare
N210 G00 G40 Z+250 M2 *	Retragere sculă, terminare program
N220 G98 L10 *	Subprogramul 10: Operația de prelucrare
N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6 *	Calculare coordonată Z pentru prepoziționare
N240 D00 Q24 P01 +Q4 *	Copiere unghi de început în spațiu (plan Z/X)
N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108 *	Compensare rază sferă pentru prepoziționare
N260 D00 Q28 P01 +Q8 *	Copiere poziție de rotație în plan
N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10 *	Ia în calcul toleranța în raza sferei
N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16 *	Decalare de origine către centrul sferei
N290 G73 G90 H+Q8 *	Ia în calcul unghiul de început al poziției de rotație în plan
N300 G98 L1 *	Prepoziționare pe axa broșei
N310 I+0 J+0 *	Setare pol în planul X/Y pentru prepoziționare
N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12 *	Prepoziționare în plan

Exemple de programare 9.12

N330 I+Q108 K+0 *	Setare pol în planul Z/X, decalaj după raza sculei
N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12 *	Deplasare la adâncimea de prelucrare
N350 G98 L2 *	
N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12 *	Deplasare în sus într-un „arc” aproximat
N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14 *	Actualizare unghi solid
N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2 *	Informare cu privire la starea de finisare a unui arc. Dacă nu este terminat, revenire la LBL 2
N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12 *	Deplasare la unghiul de sfârșit în spațiu
N400 G01 G40 Z+Q23 F1000 *	Retragere pe axa broșei
N410 G00 G40 X+Q26 *	Prepoziționare pentru arcul următor
N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18 *	Actualizare poziție de rotație în plan
N430 D00 Q24 P01 +Q4 *	Resetare unghi solid
N440 G73 G90 H+Q28 *	Activare poziție nouă de rotație
N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	Neterminat? Dacă nu este terminat, revenire la LBL 1
N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1 *	
N470 G73 G90 H+0 *	Resetare rotație
N480 G54 X+0 Y+0 Z+0 *	Resetare decalare de origine
N490 G98 L0 *	Sfârșit subprogram
N99999999 %SPHERE G71 *	

10

**Programare:
Funcții auxiliare**

10.1 Introducerea funcțiilor auxiliare M și STOP

10.1 Introducerea funcțiilor auxiliare M și STOP

Noțiuni fundamentale

Cu funcțiile auxiliare TNC - numite și funcții M - puteți afecta

- rularea programului, de ex. o întrerupere a programului
- funcțiile mașinii, cum ar fi comutarea pornit/oprit a rotației broșei și a furnizării de agent de răcire
- comportamentul pe traseu al sculei



Producătorul mașinii unelte ar putea adăuga unele funcții M care nu sunt descrise în acest Manual al utilizatorului. Consultați manualul mașinii.

Puteți introduce până la două funcții M la capătul unui bloc de poziționare sau într-un bloc separat. TNC afișează următoarea întrebare de dialog: **Funcție suplimentară M ?**

Introduceți de regulă numai numărul funcției M în dialogul de programare. Unele funcții M pot fi programate cu parametri suplimentari. În acest caz, dialogul este continuat pentru introducerea de parametri.

În modurile de operare Manuală și Roată de mână electronică, funcțiile M sunt introduse cu tasta soft M.



Rețineți că unele funcții M sunt aplicate la începutul unui bloc de poziționare, iar altele la sfârșit, indiferent de poziția lor în blocul NC.

Funcțiile M devin active în blocul în care sunt apelate.

Unele funcții M sunt active numai în blocul în care sunt programate. Dacă funcția M nu este activă numai în blocul respectiv, fie trebuie să o anulați în blocul următor cu o altă funcție M, fie va fi anulată automat de TNC la încheierea programului.

Introducerea unei funcții M într-un bloc STOP

Dacă programați un bloc STOP rularea programului sau rularea de testare este întreruptă la acel bloc, de exemplu pentru inspecția sculei. Puteți, de asemenea, să introduceți o funcție M într-un bloc STOP:



- ▶ Pentru a programa o întrerupere a rulării programului, apăsați tasta STOP.
- ▶ Introduceți funcția auxiliară M

Exemplu de blocuri NC

N87 G36 M6

Funcții M pentru inspecția de rulare a programului, broșă și agent de răcire 10.2 de răcire

10.2 Funcții M pentru inspecția de rulare a programului, broșă și agent de răcire

Prezentare generală



Producătorul mașinii-unelte poate să influențeze comportamentul funcțiilor auxiliare descrise mai jos. Consultați manualul mașinii.

M	Efect	Valabil pentru bloc	Pornire	Terminare
M0	OPRIRE program OPRIRE broșă			■
M1	OPRIRE program opțional OPRIRE broșă, dacă este necesar Agent de răcire OPRIT, dacă este necesar (nu este activă în timpul Rulării testului, funcție determinată de producătorul mașinii unelte)			■
M2	OPRIRE rulare program OPRIRE broșă OPRIRE agent de răcire Salt de revenire la blocul 1 ȘTERGERE afișaj de stare (în funcție de parametrul mașinii clearMode)			■
M3	Broșă PORNITĂ în sens orar		■	
M4	Broșă PORNITĂ în sens antiorar		■	
M5	OPRIRE broșă			■
M6	Schimbare sculă OPRIRE broșă OPRIRE program			■
M8	Agent de răcire PORNIT		■	
M9	Agent de răcire OPRIT			■
M13	Broșă PORNITĂ în sens orar Agent de răcire PORNIT		■	
M14	Broșă PORNITĂ în sens antiorar Agent de răcire PORNIT		■	
M30	La fel ca M2			■


10.3 Funcții auxiliare pentru datele de coordonate

10.3 Funcții auxiliare pentru datele de coordonate

Programarea coordonatelor cu referințe ale mașinii:
M91/M92

Punct de referință scală

Pe scală, un marcaj de referință indică poziția punctului de referință al scalei.

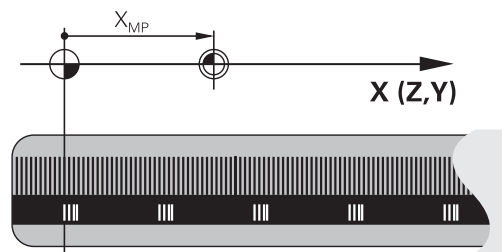

Originea mașinii

Originea mașinii este necesară pentru următoarele operații:

- Definirea limitelor de avans transversal (limitatoare software)
- Apropierea de puncte cu referințe ale mașinii (cum ar fi pozițiile de schimbare a sculelor)
- Setarea unei origini a piesei de prelucrat

Distanța pe fiecare axă de la punctul de referință al scalei la originea mașinii este definită de producătorul mașinii unelte într-un parametru al mașinii.

Comportamentul standard

TNC raportează coordonatele la originea piesei de lucru (consultați "Setarea originii fără un palpator 3-D", Pagină 405).

Comportamentul cu M91—Origine mașină

Dacă doriți ca referințele coordonatelor dintr-un bloc de poziționare să fie făcute la originea mașinii, încheiați blocul cu M91.



Dacă programați coordonate incrementale într-un bloc M91, introduceți-le respectând ultima poziție M91 programată. Dacă nu există nicio poziție M91 programată în blocul activ NC, introduceți coordonatele respectând poziția curentă a sculei.

Valorile coordonatelor de pe ecranul TNC sunt afișate respectând originea mașinii. Comutați afișarea coordonatelor din afișajul de stare la REF (consultați "Afișajele de stare", Pagină 71).

Comportamentul cu M92 - Origine suplimentară mașină



Pe lângă originea mașinii, producătorul mașinii-unelte poate defini și o poziție suplimentară ca punct de referință.

Pentru fiecare axă, producătorul mașinii-unelte definește distanța dintre originea mașinii și această origine suplimentară a mașinii. Consultați manualul mașinii.

Dacă doriți ca toate coordonatele dintr-un bloc de poziționare să se bazeze pe originea suplimentară a mașinii, încheiați blocul cu M92.



Compensarea razei rămâne aceeași în blocurile programate cu M91 sau M92. Lungimea sculei însă **nu** este compensată.

Efect

Funcțiile M91 și M92 sunt active numai în blocurile în care sunt programate.


M91 și M92 devin active la începutul blocului.

Originea piesei de prelucrat

Dacă doriți ca referințele coordonatelor să fie făcute întotdeauna la originea mașinii, puteți bloca setarea originii pentru una sau mai multe axe.

Dacă setarea originii este blocată pentru toate axele, TNC nu va mai afișa tasta soft SETARE ORIGINE în modul Operare manuală.

Ilustrația prezintă sisteme de coordonate cu originea mașinii și originea piesei de prelucrat.

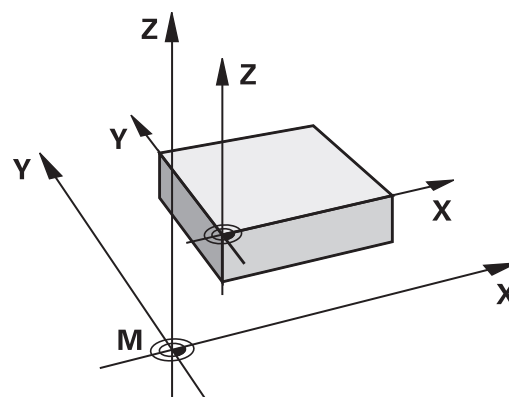

M91/M92 în modul Rulare test

Pentru a putea simula grafic deplasările M91/M92, trebuie să activați monitorizarea spațiului de lucru și să afișați piesa brută de prelucrat cu referire la originea setată (consultați "Afișarea piesei brute de prelucrat în spațiul de lucru (opțiune software Funcții grafice avansate)", Pagină 459).

10.3 Funcții auxiliare pentru datele de coordonate

Deplasarea pe poziții într-un sistem de coordonate neîncinat cu un plan de lucru înclinat: M130

Comportament standard cu un plan de lucru înclinat

TNC plasează coordonatele din blocurile de poziționare în sistemul de coordonate înclinat.

Comportament cu M130

TNC plasează coordonatele din blocurile de linii drepte în sistemul de coordonate neîncinat.

TNC poziționează apoi scula (încinată) la coordonatele programate ale sistemului neîncinat.



Pericol de coliziune!

Blocurile de poziționare sau ciclurile fixe următoare sunt efectuate într-un sistem de coordonate înclinat. Aceasta poate cauza probleme la ciclurile fixe cu prepoziționare absolută.

Funcția M130 este permisă numai dacă funcția planului de lucru înclinat este activă.

Efect


M130 funcționează în sensul blocurilor, în blocurile de linii drepte fără compensare a razei sculei.

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Prelucrare în pași mici de contur: M97

Comportamentul standard

TNC introduce un arc de tranziție la colțurile exterioare. Dacă pașii de contur sunt foarte mici însă, scula va deteriora conturul. În astfel de cazuri, TNC întrerupe rularea programului și generează mesajul de eroare „Raza sculei este prea mare”.

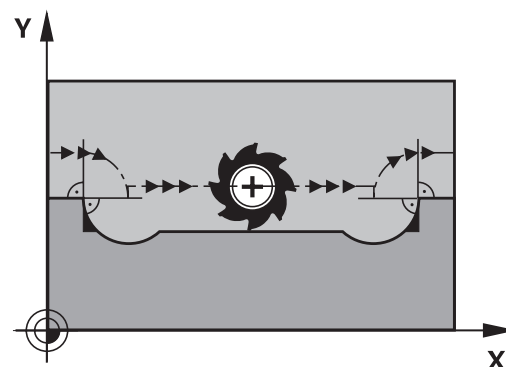


Comportament cu M97

TNC calculează intersecția elementelor de contur - ca și la colțurile interioare - și deplasează scula peste acest punct.

Programați M97 în același bloc cu colțul exterior.



În loc de **M97**, trebuie să utilizați funcția mult mai puternică **M120 LA**, consultați "Calcularea traseului cu compensarea razei în avans (LOOK AHEAD): M120 (opțiune software Funcții auxiliare)", Pagină 314

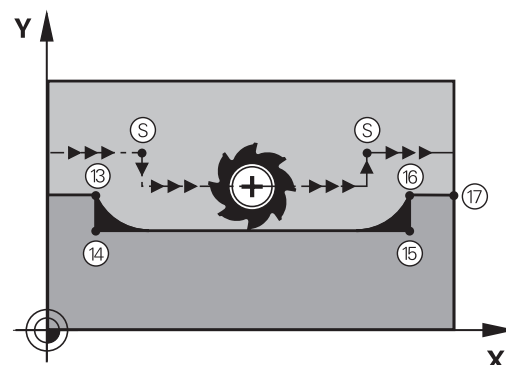

Efect

M97 este aplicată numai în blocurile în care este programată.



Un colț prelucrat cu M97 nu va fi finisat complet. Puteți prelucra din nou conturul cu o sculă mai mică.

Exemplu de blocuri NC


N50 G99 G01 ... R+20 *	Raza mare a sculei
...	
N130 X ... Y ... F ... M97 *	Deplasarea la punctul de contur 13
N140 G91 Y-0.5 ... F ... *	Prelucrarea pasului de contur mic 13 - 14
N150 X+100 ... *	Deplasarea la punctul de contur 15
N160 Y+0.5 ... F ... M97 *	Prelucrarea pasului de contur mic 15 - 16
N170 G90 X ... Y ... *	Deplasarea la punctul de contur 17

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu


Prelucrarea colțurilor de contururi deschise: M98**Comportamentul standard**

TNC calculează intersecțiile traseelor cuțitului la colțurile interioare și deplasează scula în noua direcție la respectivele puncte.

Dacă un contur este deschis la colțuri, aceasta va cauza o prelucrare incompletă.

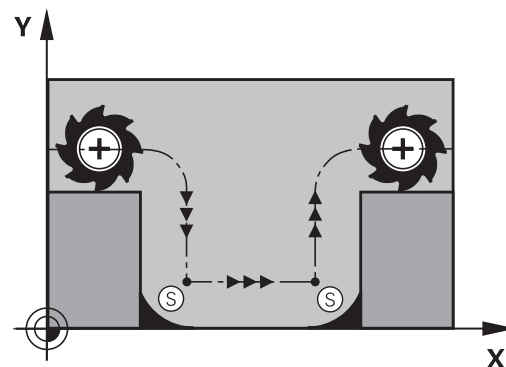**Comportament cu M98**

Cu funcția auxiliară M98, TNC suspendă temporar compensarea razei pentru a se asigura că ambele colțuri sunt prelucrate complet:

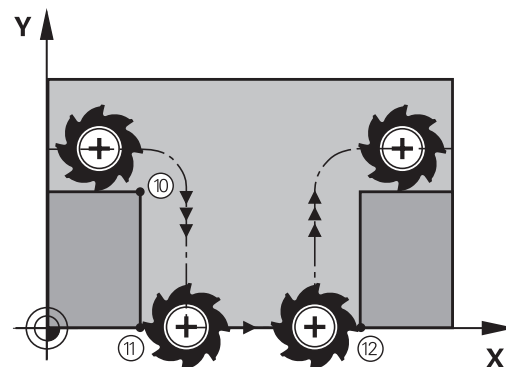**Efect**

M98 este aplicată numai în blocurile în care este programată.

M98 devine activă la sfârșitul blocului.

Exemplu de blocuri NC

Deplasare la punctele de contur 10, 11 și 12 succesiv:

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ... *
```

```
N110 X ... G91 Y ... M98 *
```

```
N120 X+ ... *
```

Factor de viteză de avans pentru mișcări de pătrundere: M103

Comportamentul standard

TNC deplasează scula la viteza de avans cel mai recent programată, indiferent de direcția de avans transversal.

Comportament cu M103

TNC reduce viteza de avans când scula se deplasează în direcția negativă a axei sculei. Viteza de avans la pătrundere FZMAX este calculată cu viteza de avans cel mai recent programată FPROG și un factor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Programarea M103

Dacă introduceți M103 într-un bloc de poziționare, TNC continuă dialogul solicitându-vă factorul F.

Efect

M103 devine activă la începutul blocului.

Pentru a anula M103, programați din nou M103 fără un factor.



M103 este de asemenea aplicată într-un plan de lucru înclinat activ. Reducerea vitezei de avans se aplică atunci în timpul avansului transversal în direcția negativă a axei **înclinate** a sculei.

Exemplu de blocuri NC

Viteza de avans la pătrundere trebuie să reprezinte 20% din viteza de avans în plan.

...	Viteza de avans actuală la conturare (mm/min.):
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20 *	500
N180 Y+50 *	500
N190 G91 Z-2.5 *	100
N200 Y+5 Z-5 *	141
N210 X+50 *	500
N220 G90 Z+5 *	500

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu**Viteză de avans în milimetri pe rotație a broșei: M136****Comportamentul standard**

TNC deplasează scula la viteza de avans programată F în mm/min

Comportament cu M136

În programele în inch, M136 nu este permisă în combinație cu noua viteză de avans alternată FU.
Nu este permisă manevrarea broșei când este activă M136.

Cu M136, TNC nu deplasează scula în mm/min, ci la viteza de avans programată F în milimetri per rotație broșă. Dacă modificați viteza broșei utilizând suprapunerea broșei, TNC modifică corespunzător viteza de avans.

Efect

M136 devine activă la începutul blocului.

Puteți anula M136 programând M137.

Viteza de avans pentru arce de cerc: M109/M110/M111

Comportamentul standard

TNC aplică viteza de avans programată la traseul centrului sculei.

Comportament la arce de cerc cu M109

TNC ajustează viteza de avans pentru arcele de cerc la contururi interioare și exterioare astfel încât viteza de avans a muchiei așchiitoare a sculei să rămână constantă.



Atenție: Pericol pentru piesa de prelucrat și pentru sculă!

Pe colțurile exterioare foarte mici, TNC poate crește viteza de avans atât de mult încât scula sau piesa de prelucrat poate fi deteriorată. Evitați **M109** cu colțuri exterioare mici.

Comportament la arce de cerc cu M110

TNC păstrează constantă viteza de avans pentru arcele de cerc numai la contururile interioare. La contururile exterioare, viteza de avans nu este ajustată.



Dacă definiți M109 sau M110 înainte de a apela un ciclu de prelucrare cu un număr mai mare de 200, viteza de avans reglată este valabilă și pentru arcele de cerc din aceste cicluri de prelucrare. Starea inițială este restaurată după încheierea sau întreruperea unui ciclu de prelucrare.

Efect

M109 și M110 devin active la începutul blocului. Pentru a anula M109 sau M110, introduceți M111.

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Calcularea traseului cu compensarea razei în avans (LOOK AHEAD): M120 (opțiune software Funcții auxiliare)**Comportamentul standard**


Dacă raza sculei este mai mare decât pasul de contur care trebuie prelucrat cu compensarea razei, TNC întrerupe rularea programului și generează un mesaj de eroare. M97 (consultați "Prelucrare în pași mici de contur: M97", Pagină 309) blochează mesajul de eroare, dar aceasta va cauza marcaje de temporizare și, de asemenea, va deplasa colțul.

Când conturul programat conține trăsături de ieșire filet, se poate ca scula să deterioreze conturul.

Comportament cu M120

TNC verifică ieșirile de filet ale conturului și intersecțiile de traseu pentru traseele cu compensare de rază și calculează traseul sculei în avans, din blocul curent. Porțiunile de contur care ar putea fi deteriorate de sculă nu sunt prelucrate (porțiunile întunecate din ilustrație). Puteți de asemenea să utilizați M120 pentru a calcula compensarea razei pentru date digitalizate sau create pe un sistem de programare extern. Aceasta înseamnă că deviațiile de la raza teoretică a sculei pot fi compensate.

Utilizați LA (Anticipare) după M120 pentru a defini numărul de blocuri (maxim: 99) ce doriți să fie calculate în avans de către TNC. Rețineți că odată cu numărul de blocuri alese crește și timpul de procesare a blocurilor.

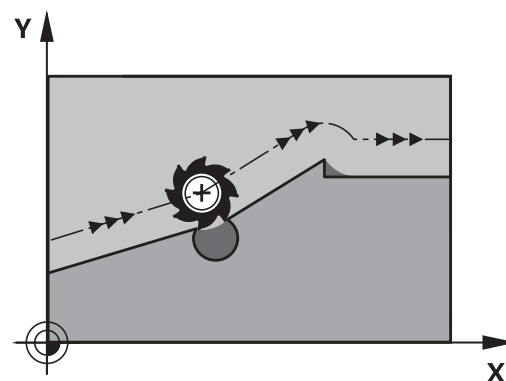**Introducere**

Dacă introduceți M120 într-un bloc de poziționare, TNC continuă dialogul pentru blocul respectiv, solicitându-vă numărul de blocuri LA care să fie calculate în avans.

Efect

M120 trebuie să se afle într-un bloc NC care conține, de asemenea, compensarea razei **G41** sau **G42**. M120 este atunci aplicat de la acest bloc până ce

- compensarea razei este anulată cu **G40**
- M120 LA0 este programată sau
- M120 este programată fără LA sau
- alt program este apelat cu %
- planul de lucru este înclinat cu Ciclul **G80** sau funcția PLAN

M120 devine activă la începutul blocului.

Restricții

- După o oprire externă sau internă, puteți reintroduce conturul numai cu funcția RESTAURARE POZIȚIE LA N. Înainte de a porni căutarea blocului, trebuie să anulați M120, altfel TNC va afișa un mesaj de eroare.
- La utilizarea funcțiilor pentru trasee **G25** și **G24**, blocurile dinainte și de după **G25** sau **G24** trebuie să obțină numai coordonatele din planul de lucru.
- Înainte de a utiliza funcțiile de mai jos, trebuie să anulați M120 și compensarea razei:
 - Ciclul **G60** Toleranță
 - Ciclul **G80** Plan de lucru
 - Funcția PLAN
 - M114
 - M128
 - FUNCȚIA TCPM

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Suprapunere poziționare roată de mână în timpul execuției programului: M118 (opțiune software Funcții auxiliare)**Comportamentul standard**

În modurile de rulare a programelor, TNC deplasează scula după cum este definit în programul piesei.

Comportament cu M118

M118 permite corecții manuale cu roata de mână în timpul rulării programului. Programați M118 și introduceți o valoare specifică axei (axă liniară sau rotativă) în milimetri.

Introducere

Dacă introduceți M118 într-un bloc de poziționare, TNC continuă dialogul pentru blocul respectiv și vă solicită valorile specifice axei. Coordonatele sunt introduse cu butoanele portocalii de direcție a axei sau cu tastatura ASCII.

Efect

Anulați poziționarea roții de mână programând din nou M118 fără intrări pentru coordonate.

M118 devine activă la începutul blocului.

Exemplu de blocuri NC

Pentru a putea utiliza roata de mână în timpul rulării programului, pentru a deplasa scula în planul de lucru X/Y cu ± 1 mm și în axa rotativă B cu $\pm 5^\circ$ de la valoarea programată:

```
N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5 *
```



M118 este eficientă într-un sistem de coordonate înclinat dacă activați funcția planului de lucru înclinat pentru modul de operare Manual. Dacă funcția planului de lucru înclinat nu este activă pentru modul de operare Manual, este valabil sistemul de coordonate original.

M118 funcționează, de asemenea, în modul de operare Poziționare cu MDI!

Dacă M118 este activă, funcția PARCURGERE MANUALĂ nu este disponibilă după întreruperea unui program!

Axa virtuală a sculei VT

Constructorul mașinii-unelte trebuie să fi pregătit TNC pentru această funcție. Consultați manualul mașinii.

Cu ajutorul axei virtuale a sculei puteți, de asemenea, avansa transversal în direcția unei scule de înclinare cu roata de mână, la mașinile cu capete pivotante. Pentru a vă deplasa transversal pe direcția axei unei scule virtuale, selectați axa VT pe afișajul roții de mână, consultați "Traversarea cu roți de mână electronice", Pagină 388. Cu o roată de mână HR 5xx, puteți selecta axa virtuală direct cu tasta portocalie a axei VI, dacă este necesar (consultați manualul mașinii).

Cu ajutorul funcției M118, puteți efectua o suprapunere a roții de mână pe direcția axei sculei active. În acest scop, trebuie să definiți cel puțin axa broșei cu intervalul de avans transversal permis (de ex., M118 Z5) în funcția M118 și să selectați axa VT de pe roata de mână.

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Retragerea de la contur în direcția axei sculei: M140**Comportamentul standard**

În modurile de rulare a programelor, TNC deplasează scula după cum este definit în programul piesei.

Comportament cu M140

Cu M140 MB (deplasare înapoi) puteți introduce un traseu în direcția axei sculei pentru îndepărtarea de la contur.

Introducere

Dacă introduceți M140 într-un bloc de poziționare, TNC continuă dialogul solicitând traseul dorit pentru îndepărtarea sculei de la contur. Introduceți traseul cerut pe care să îl urmeze scula la îndepărtarea de la contur sau apăsați tasta soft MB MAX pentru a vă deplasa la limita intervalului de avans transversal.

Mai mult, puteți programa viteza de avans la care scula va traversa traseul introdus. Dacă nu introduceți o viteză de avans, TNC va deplasa scula de-a lungul traseului introdus cu avans transversal rapid.

Efect

M140 este aplicată numai în blocul în care este programată.

M140 devine valabilă la începutul blocului.

Exemplu de blocuri NC

Blocul 250: Retragere sculă cu 50 mm de la contur.

Blocul 251: Deplasare sculă la limita intervalului de avans transversal.

```
N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50 *
```

```
N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX *
```



M140 este valabilă și dacă funcția de plan înclinat este activă. La mașini cu capete cu înclinare, TNC deplasează scula în sistemul de coordonate înclinat.

Cu **M140 MB MAX** puteți să retrageți numai în direcție pozitivă.

Definiți de fiecare dată o funcție TOOL CALL cu o axă a sculei înainte de introducerea **M140**, în caz contrar direcția de avans transversal nu este definită.

Oprirea monitorizării palpatorului: M141

Comportamentul standard

Când tija este deviată, TNC returnează un mesaj de eroare, atenționându-vă asupra încercării de a deplasa o axă a mașinii.

Comportament cu M141

TNC deplasează axele mașinii chiar dacă palpatorul este deviat. Această funcție este necesară dacă doriți să scrieți propriul ciclu de măsurare în legătură cu ciclul de măsurare 3, pentru a retrage tija printr-un bloc de poziționare după ce a fost deviată.



Pericol de coliziune!

Dacă utilizați M141, asigurați-vă că retrageți palpatorul în direcția corectă.

M141 funcționează numai pentru deplasări cu blocuri liniare.

Efect

M141 este aplicată numai în blocul în care este programată.

M141 devine valabilă la începutul blocului.

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Ștergere rotație de bază: M143**Comportamentul standard**

Rotația de bază este aplicată până la resetare sau suprascriere cu o nouă valoare.

Comportament cu M143

TNC șterge o rotație de bază programată din programul NC.



Funcția **M143** nu este permisă în timpul pornirii la mijlocul programului.

Efect

M143 este aplicată numai în blocul în care este programată.

M143 devine activă la începutul blocului.

Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC: M148

Comportamentul standard

La o oprire NC, TNC oprește toate mișcările de deplasare. Scula se oprește din mișcare la punctul de întrerupere.

Comportament cu M148



Funcția M148 trebuie activată de producătorul mașinii unelte. Producătorul mașinii-unelte definește, într-un parametru, calea care trebuie urmată de TNC la un avans transversal la comanda **LIFTOFF**.

TNC retrage scula cu 2 mm în direcția axei sculei dacă în coloana **LIFTOFF** din tabelul de scule setați parametrul **Y** pentru scula activă consultați "Introducerea datelor sculei în tabel", Pagină 152.

LIFTOFF devine valabilă în următoarele situații:

- O oprire NC declanșată de dvs.
- O oprire NC declanșată de software, de ex. dacă a apărut o eroare în sistemul de acționare
- Când apare o întrerupere la alimentare



Pericol de coliziune!

Rețineți că, mai ales la suprafețele curbate, suprafața poate fi deteriorată în timpul revenirii la contur. Retrageți scula înainte de a reveni la contur!

Definiți valoarea cu care să fie retrasă scula în parametrul **CfgLiftOff**. De asemenea, puteți opri funcția în același parametru **CfgLiftOff**.

Efect

M148 este aplicată până este dezactivată cu M149.

M148 devine activă la începutul blocului, M149 la sfârșitul blocului.

10.4 Funcții auxiliare pentru comportarea pe traseu

Rotunjirea colțurilor: M197

Comportamentul standard

TNC introduce un arc de tranziție la colțurile exterioare cu compensarea activă a razei. Aceasta poate duce la lustruirea marginii.

Comportament cu M197

Cu funcția M197, conturul de la colț este extins tangențial, ulterior fiind inserat un arc de tranziție mai mic. Când programați funcția M197 și apăsați pe tasta ENT, TNC deschide câmpul de introducere **DL**. În **DL**, definiți lungimea cu care TNC prelungește elementele conturului. Cu M197, raza colțului este redusă, colțul se lustruiește mai puțin, iar mișcarea de avans transversal este încă tangențială.

Efect

Funcția M197 este operațională la nivel de blocuri și numai la colțurile exterioare.

Exemplu de blocuri NC

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```

11

**Programare:
Funcții speciale**

11.1 Prezentare generală a funcțiilor speciale

11.1 Prezentare generală a funcțiilor speciale

TNC pune la dispoziție următoarele funcții speciale puternice, pentru un număr mare de aplicații:

Funcție	Descriere
Opțiunea software Control activ al vibrațiilor (CAV — opțiune de software)	Pagină 327
Lucrul cu fișierele text	Pagină 329
Lucrul cu tabelele liber definibile	Pagină 333


Apăsați pe FCT SPEC și tastele soft corespunzătoare pentru a accesa alte funcții speciale ale TNC. În tabelele următor se găsește o prezentare generală a funcțiilor disponibile.

Meniul principal pentru funcțiile speciale SPEC FCT




► Apăsați tasta de funcții speciale

Funcție	Tastă soft	Descriere
Definiți valorile presetate ale programului	VAL. PREST. PROGRAM	Pagină 324
Funcții de prelucrare a conturului și punctelor	PRELUCRARE CONTUR + PUNCT	Pagină 325
Definiți funcția PLANE	INCLINARE PLAN PRELUCR.	Pagină 343
Definiți diferite funcții DIN/ISO	FUNCTII PROGRAM	Pagină 326
Definiți elemente de structură	INSERARE SECTIUNE	Pagină 127

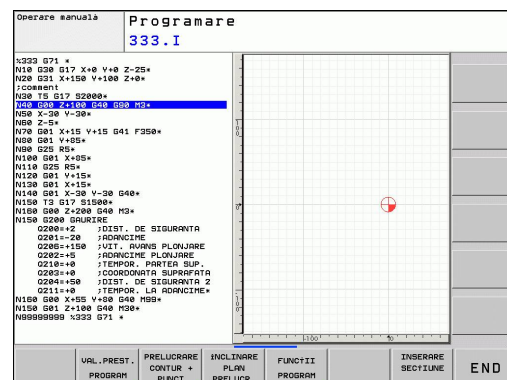


 Meniul valorilor presetate ale programului



► Selectați meniul pentru valorile presetate ale programului


Funcție	Tastă soft	Descriere
Definire piesă de prelucrat brută	BLK FORM	Pagină 89
Selectare tabel de origine	TABEL DEC. ORIG	Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri

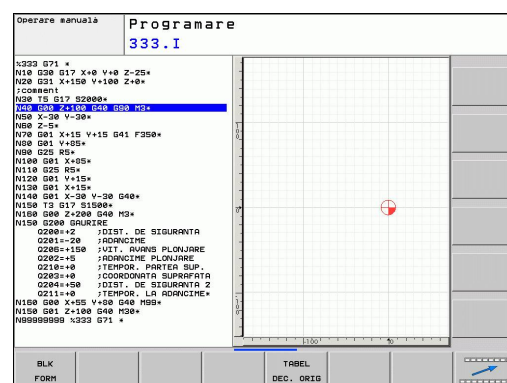

**PRELUCRARE
CONTUR +
PUNCT**


- Selectați meniul pentru funcții de contur și prelucrare în punct

Funcție	Tastă soft	Descriere
Asignare descriere contur	DECLARE CONTOUR	Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri
Selectați o definiție de contur	SEL CONTOUR	Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri
Definiți o formulă complexă de contur	FORMULĂ CONTOUR	Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri

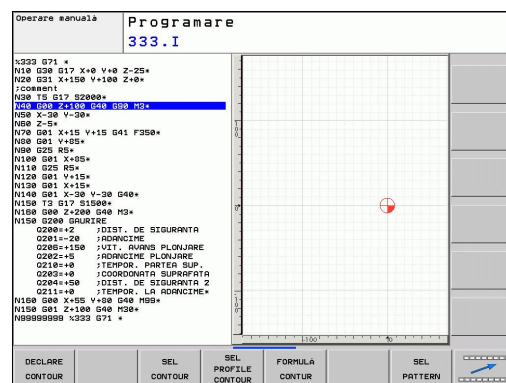

11.1 Prezentare generală a funcțiilor speciale

 Meniu cu diferite funcții DIN/ISO



- Selectați meniul pentru definirea diferitelor funcții DIN/ISO

Funcție	Tastă soft	Descriere
Definirea comportamentului de poziționare a axelor rotative		Pagină 371
Definiți funcții de șir		Pagină 280
Definirea funcțiilor DIN/ISO		Pagină 328
Adăugarea comentariilor		Pagină 125

11.2 Controlul activ al vibrațiilor (ACC; opțiune software)

Aplicație



Această caracteristică trebuie să fie activată și adaptată de către producătorul mașinii-unelte. Consultați manualul mașinii.

În procesul de degroșare (frezare mecanică) sunt implicate forțe puternice. În funcție de viteza broșei, de rezonanțele din mașina-uneltă și de volumul așchiilor (rata eliminării așchiilor în timpul frezării), scula poate să înceapă uneori să vibreze. Această vibrație soliciță foarte mult mașina și cauzează semne inestetice pe suprafața piesei de prelucrat. Scula, de asemenea, este supusă unei uzuri pronunțate și neregulate din cauza vibrațiilor. În situații extreme, se poate produce ruperea sculei.

Pentru a reduce tendința de vibrare, HEIDENHAIN oferă acum un antidot eficace prin funcția **ACC** (Active Chatter Control - controlul activ al vibrațiilor). Folosirea acestei funcții de control este deosebit de avantajoasă în timpul operațiilor ample de tăiere. ACC permite rate de eliminare a metalului substanțial mai ridicate. Acest lucru face posibilă creșterea ratei de eliminare a metalului cu până la 25% și chiar mai mult, în funcție de tipul mașinii. Veți reduce astfel sarcina mecanică asupra mașinii și, în același timp, veți mări durata de viață a sculelor pe care le folosiți.



De reținut că funcția ACC a fost dezvoltată în special pentru operațiuni ample de tăiere și este eficientă îndeosebi sub acest aspect. Trebuie să efectuați teste corespunzătoare pentru a vă asigura că funcția ACC este avantajoasă și în timpul degroșării standard.

Când utilizați funcția ACC, trebuie să introduceți numărul de așchieri ale uneltei **CUT** pentru unealta corespunzătoare din tabelul de scule TOOL.T.

Activarea/dezactivarea ACC

Pentru a activa ACC, trebuie să setați coloana **ACC** pentru scula respectivă din tabelul de scule TOOL.T la 1. Nu sunt necesare alte setări.

Pentru a dezactiva ACC, trebuie să setați coloana **ACC** la 0.

11.3 Definirea funcțiilor DIN/ISO

Prezentare generală



Dacă este conectată o tastatură USB, puteți să introduceți, de asemenea, funcțiile DIN/ISO prin utilizarea tastaturii USB.

TNC oferă taste soft cu următoarele funcții pentru crearea programelor DIN/ISO:

Funcție	Tastă soft
Selectarea funcțiilor DIN/ISO	
Viteza de avans	
Deplasările uneltei, ciclurile și funcțiile programului	
Coordonata X a centrului cercului/polului	
Coordonata Y a centrului cercului/polului	
Apelarea etichetei pentru repetarea secțiunii de program și subprogram	
Funcție auxiliară	
Numărul blocului	
Apelare sculă	
Coordonata polară a unghiului	
Coordonata Z a centrului cercului/polului	
Coordonata polară a razei	
Viteza broșei	

11.4 Crearea fișierelor text

Aplicație

Puteți utiliza editorul text al TNC pentru a scrie și edita texte.

Aplicații tipice:

- Înregistrarea rezultatelor testelor
- Documentarea procedurilor de lucru
- Creare colecție formule

Fișierele text sunt fișiere de tip .A (fișiere ASCII). Dacă doriți să editați alt tip de fișiere, trebuie să le transformați în prealabil în fișiere tip .A.

Deschiderea fișierelor text și ieșirea din fișierele text

- ▶ Selectați modul de operare Programare și editare
- ▶ Apelați gestionarul de fișiere: Apăsați tasta PGM MGT
- ▶ Pentru a afișa fișiere de tip .A, apăsați tastele soft SELECTARE TIP și apoi AFIȘARE .A
- ▶ Selectați un fișier și deschideți-l cu tasta soft SELECTARE sau cu tasta ENT sau creați un fișier nou introducând noul nume de fișier și confirmând cu tasta ENT

Pentru a ieși din editorul de text, apelați gestionarul de fișiere și selectați un fișier de alt tip, de exemplu un program de piesă

Mișcări cursor	Tastă soft
Deplasare spre dreapta cu un cuvânt	
Deplasare spre stânga cu un cuvânt	
Deplasare la pagina următoare	
Deplasare la pagina anterioară	
Deplasare la începutul fișierului	
Deplasare la sfârșitul fișierului	

11.4 Crearea fișierelor text

Editarea textelor

Deasupra primei linii a editorului de text există un câmp de informații care afișează numele fișierului, locația și informațiile despre linie:

Fișier: Numele fișierului text

Linie: Linia în care se află cursorul în momentul de față

Coloană: Coloana în care se află cursorul în momentul de față

Textul este inserat sau suprascris în locația cursorului. Puteți deplasa cursorul în orice poziție doriți din fișierul text apăsând tastele săgeți.

Linia în care se află cursorul în momentul de față apare într-o culoare diferită. Puteți introduce un sfârșit de linie cu tasta Return sau ENT.

Ștergerea și reinserarea caracterelor, cuvintelor și liniilor

Cu editorul de text, puteți șterge cuvinte și chiar linii și le puteți insera în locația dorită din text.

- ▶ Deplasați cursorul pe cuvântul sau linia pe care doriți să le ștergeți și să le inserați într-un alt loc din text
- ▶ Apăsați tasta soft ȘTERGERE CUVÂNT sau ȘTERGERE LINIE. Textul este plasat în memoria tampon
- ▶ Deplasați cursorul în locul în care doriți să introduceți textul și apăsați tasta soft RESTAURARE LINIE/CUVÂNT

Funcție	Tastă soft
Ștergere și stocare temporară a unei linii	ȘTERGERE LINIE
Ștergere și stocare temporară a unui cuvânt	ȘTERGERE CUVÂNT
Ștergere și stocare temporară a unui caracter	ȘTERGERE CARACTER
Inserare linie sau cuvânt stocat temporar	INSERARE LINIE/ CUVÂNT

Editarea blocurilor text

Puteți copia și șterge blocuri text de orice dimensiune și puteți să le inserați în locații diferite. Înainte de a efectua oricare dintre aceste funcții de editare, trebuie să selectați în prealabil blocul text dorit:

- Pentru a selecta blocul text, deplasați cursorul la primul caracter al textului pe care doriți să îl selectați




- Apăsați tasta soft SELECTARE BLOC
- Deplasați cursorul la ultimul caracter al textului pe care doriți să-l selectați. Puteți selecta linii întregi deplasând cursorul în sus sau în jos cu tastele săgeți - textul selectat este afișat cu altă culoare.

După ce ați selectat blocul text dorit, puteți edita textul cu următoarele taste soft:

Funcție	Tastă soft
Ștergerea și stocarea temporară a blocului selectat	
Stocarea temporară a blocului selectat fără ștergere (copiere)	

Dacă doriți, puteți insera blocul stocat temporar într-o altă locație:

 - Deplasați cursorul la locația în care doriți să inserați blocul text stocat temporar




- Apăsați tasta soft INSERARE BLOC pentru a insera blocul text

Puteți insera blocuri text stocate temporar de câte ori doriți

Transferarea blocului selectat în alt fișier

 
- Selectați blocul text conform indicațiilor anterioare



- Apăsați tasta soft ADĂUGARE LA FIȘIER. TNC afișează dialogul instantaneu **Fișier destinație =**
- Introduceți calea și numele fișierului destinație. TNC adaugă fișierul selectat la sfârșitul fișierului specificat. Dacă nu este găsit niciun fișier destinație cu numele specificat, TNC creează un fișier nou cu textul selectat.

Inserarea altui fișier la locația cursorului

 - Deplasați cursorul la locația din text în care doriți să inserați alt fișier



- Apăsați tasta soft CITIRE FIȘIER. TNC afișează dialogul instantaneu **Nume fișier =**
- Introduceți calea și numele fișierului pe care doriți să îl inserați

11.4 Crearea fișierelor text

Găsirea porțiunilor de text

Cu editorul de text, puteți căuta cuvinte sau șiruri de caractere dintr-un text. Sunt disponibile două funcții:

Căutarea textului curent

Funcția de căutare este utilizată pentru căutarea următoarei apariții a cuvântului pe care se află cursorul în momentul respectiv:

- ▶ Deplasați cursorul pe cuvântul dorit.
- ▶ Selectați funcția de căutare: Apăsați tasta soft CĂUTARE
- ▶ Apăsați tasta soft CĂUTARE CUVÂNT CURENT
- ▶ Terminați funcția de căutare: Apăsați tasta soft END

Căutarea oricărui text

- ▶ Selectați funcția de căutare: Apăsați tasta soft CĂUTARE. TNC afișează dialogul instantaneu **Căutare text**:
- ▶ Introduceți textul pe care doriți să-l căutați
- ▶ Căutarea textului: Apăsați tasta soft EXECUTARE
- ▶ Terminați funcția de căutare: Apăsați tasta soft END

11.5 Tabelele liber definibile

Noțiuni fundamentale

În tabelele liber definibile puteți citi și memora orice informații din programul NC. Funcțiile parametrului Q de la **D26** la **D28** sunt puse la dispoziție în acest sens.

Puteți modifica formatul tabelelor liber definibile, adică coloanele și proprietățile lor, utilizând editorul de structură. Acestea vă permit să creați tabele care sunt dimensionate exact pe măsura aplicației dvs.

De asemenea, puteți comuta între vizualizare tabel (setare prestabilită) și vizualizare formular.

Rul. program
secv. inser.

Editare tabel

TNC:\nc_prog\PGM\123.TAB

NR	X	Y	Z	A	C	D
0	99.999	49.999	0			
1	99.994	49.999	0			
2	99.999	50.001	0			
3	100.002	49.999	0			
4	99.999	50.002				
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Coordinate?

an

Min -99999.99999, Max +99999.9...

INCEPUT

SFARSIT

PRAGNA

PRAGNA

CAUTARE

END

Crearea unui tabel liber definibil

- ▶ Pentru a apela gestionarul de fișiere, apăsați tasta PGM MGT
- ▶ Introduceți orice nume de fișier cu extensia .TAB și confirmați cu tasta ENT. TNC afișează o fereastră contextuală cu formatele de tabele memorate permanent
- ▶ Utilizați tasta săgeată pentru a selecta șablonul de tabel **EXAMPLE.TAB** și confirmați cu tasta ENT. TNC deschide un tabel nou, în formatul predefinit
- ▶ Pentru a adapta tabelul la cerințele dvs., trebuie să editați formatul de tabel, consultați "Editarea formatului de tabel", Pagină 334



Constructorii de mașini-unelte își pot defini propriile șabloane de tabel și le pot salva în TNC. La crearea unui tabel nou, TNC deschide o fereastră contextuală în care sunt listate toate șabloanele de tabel disponibile.




De asemenea, vă puteți salva propriile șabloane de tabel în TNC. Pentru aceasta, creați un tabel nou, modificați formatul tabelului și salvați tabelul în directorul . Apoi, șablonul dvs. va fi, de asemenea, disponibil în caseta listă pentru șabloanele de tabel atunci când creați un tabel nou.

Editarea formatului de tabel

- Apăsați tasta soft EDITARE FORMAT (al doilea nivel de taste soft): TNC deschide formularul editorului, în care este afișată structura tabelului. Semnificațiile comenzilor de structură (înregistrări în antet) sunt afișate în tabelul următor.

Comandă de structurare	Semnificație
Coloane disponibile:	Lista tuturor coloanelor incluse în tabel
Deplasare anterior:	Înregistrarea evidențiată în Coloane disponibile este mutată în fața acestei coloane
Nume	Nume coloană: Este afișat în antet
Tip coloană	TEXT: Introducere text SIGN: Semn + sau - BIN: Număr binar DEC: Număr zecimal, pozitiv, complet (număr cardinal) HEX: Număr hexazecimal INT: Număr complet LENGTH: Lungime (este convertită în programele în țoli) FEED: Viteză de avans (mm/min sau 0,1 inch/min) IFEED: Viteză de avans (mm/min sau inch/min) FLOAT: Număr cu virgulă mobilă BOOL: Valoare logică INDEX: Index TSTAMP: Format fix pentru dată și oră
Valoare implicită	Valoarea implicită pentru câmpurile din această coloană
Lățime	Lățimea coloanei (numărul de caractere)
Cheie primară	Prima coloană din tabel
Nume de coloană dependent de limbă	Dialoguri dependente de limbă

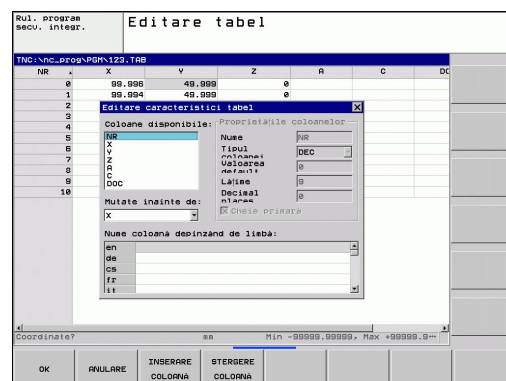

Puteți utiliza un mouse conectat sau tastatura TNC pentru navigarea în formular. Navigarea utilizând tastatura TNC:



Într-un tabel care conține deja linii, nu puteți modifica proprietățile tabelului și . După ce ați șters toate liniile, puteți modifica aceste proprietăți. Dacă este necesar, creați o copie de rezervă a tabelului în prealabil.

ieșirea din editorul de structură

- Apăsați tasta soft OK. TNC închide formularul editorului și aplică modificările. Toate modificările sunt anulate prin apăsarea tastei soft ANULARE.

Comutarea între vizualizarea tabel și cea formular

Toate tabelele cu extensia de fișier **.TAB** pot fi deschise în vizualizarea listă sau în cea formular.

În vizualizarea formular, TNC afișează în jumătatea stângă a ecranului numerele liniilor cu conținutul primei coloane.

În jumătatea dreaptă puteți modifica datele.

- Apăsați tasta ENT sau tasta cu săgeată pentru a trece la următorul câmp de introducere.
- Pentru a selecta o altă linie, apăsați pe tasta de navigare de culoare verde (simbolul unui dosar). Astfel, cursorul se deplasează la fereastra din stânga și puteți selecta linia dorită cu tastele cu săgeți. Apăsați pe tasta de navigare de culoare verde pentru a reveni la fereastra de introducere.

NR	X	Y	Z
0	48.999		
1	48.999		
2	58.001		
3	48.999		
4	58.003		
5			
6			
7			
8			
9			
10			

D26: TABOPEN: Deschiderea unui tabel liber definibil

Cu funcția **D26: TABOPEN** se deschide un tabel liber definibil, în care se poate scrie cu **D27** sau din care se poate citi cu **D28**.



Într-un program NC poate fi deschis un singur tabel. Un bloc nou cu **TABOPEN** închide automat ultimul tabel deschis.

Tabelul care urmează să fie deschis trebuie să conțină extensia de fișier .TAB.

Deschideți tabelul **TAB1.TAB**, care este salvat în directorul **TNC: \DIR1**.

```
N56 D26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

D27: TAPWRITE: Scrierea într-un tabel liber definibil

După ce ați deschis un tabel cu **D26: TABOPEN**, puteți folosi funcția **D27: TAPWRITE** pentru a-l completa.

Puteți defini și scrie mai multe nume de coloană într-un bloc **TABWRITE**. Numele de coloană trebuie scrise între ghilimele și separate de o virgulă. Definiți valorile pe care TNC le va scrie în coloana respectivă cu parametri Q.



Notăți că, implicit, funcția **D27: TABWRITE** scrie valorile în tabelul deschis curent, de asemenea, în modul Rulare test. Funcția **D18 ID992 NR16** permite interogarea modului de operare în care urmează a fi rulat programul. Dacă funcția **D27** urmează a rula numai în modurile de operare Rulare program, puteți omite secțiunea de program respectivă utilizând o comandă de salt Pagină 245.

Puteți scrie numai câmpuri de tabele numerice.

Dacă doriți să scrieți mai mult de o coloană într-un bloc, trebuie să salvați valorile sub numere succesive ale parametrului Q.

Exemplu

Doriți să scrieți în coloanele „Rază”, „Adâncime” și „D”, de pe linia 5 a tabelului curent deschis. Valorile care urmează a fi scrise în tabel trebuie salvate în parametrii Q Q5, Q6 și Q7.

N53 Q5 = 3.75

N54 Q6 = -5

N55 Q7 = 7.5

N56 D27: TABWRITE 5/"RADIUS,DEPTH,D" = Q5

D28: TAPREAD: Citirea dintr-un tabel liber definibil

După ce ați deschis un tabel cu **D26: TABOPEN**, puteți folosi funcția **D28:TABREAD** pentru a citi din acesta.

Puteți defini și scrie mai multe nume de coloană într-un bloc **TABREAD**. Numele de coloană trebuie scrise între ghilimele și separate de o virgulă. În blocul **D28** puteți defini numărul parametrului Q în care TNC va scrie valoarea citită inițial.



Puteți citi numai câmpuri de tabele numerice.
Dacă doriți să citiți mai mult de o coloană într-un bloc, TNC va salva valorile sub numere succesive ale parametrului Q.

Exemplu

Doriți să citiți valorile din coloanele „Rază”, „Adâncime” și „D”, de pe linia 6 a tabelului curent deschis. Salvați prima valoare în parametrul Q Q10 (a doua valoare în Q11, a treia valoare în Q12).

```
N56 D28: TABREAD Q10 = 6/"RADIUS,DEPTH,D"
```

12

**Programare:
Prelucrare pe mai
multe axe**

12.1 Funcții pentru prelucrarea pe mai multe axe

12.1 Funcții pentru prelucrarea pe mai multe axe

În acest capitol sunt descrise funcțiile TNC pentru prelucrarea pe mai multe axe.

Funcție TNC	Descriere	Pagină
PLAN	Definirea prelucrării în planul de lucru înclinat	341
M116	Viteza de avans a axelor rotative	363
PLAN/M128	Prelucrare cu scula înclinată	362
FUNCTION TCPM	Definiți comportamentul TNC în timpul poziționării axelor rotative (îmbunătățirea M128)	371
M126	Cel mai scurt traseu de avans transversal al axelor rotative	364
M94	Reducerea valorii de afișare a axelor rotative	365
M128	Definiți comportamentul TNC în timpul poziționării axelor rotative	366
M138	Selectare axe înclinate	369
M144	Calculare cinematică mașină	370

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Introducere



Producătorul mașinii trebuie să activeze funcțiile de înclinare a planului de lucru!

Puteți utiliza funcția **PLAN** în întregime numai pe mașini care au cel puțin două axe rotative (cap și/sau masă). Funcția **PLAN AXIAL** poate fi, de asemenea, utilizată dacă numai o axă rotativă este prezentă sau activată.

Funcția **PLAN** este o funcție puternică, pentru definirea planurilor de lucru înclinate în mai multe moduri.

Toate funcțiile **PLAN** disponibile în TNC descriu planul de lucru dorit, independent de axele rotative prezente efectiv în mașina dvs. Sunt disponibile următoarele posibilități:

Funcție	Parametri necesari	Tastă soft	Pagină
SPAȚIAL	Trei unghiuri spațiale: SPA , SPB și SPC		345
PROIECTAT	Două unghiuri de proiecție: PROPR și PROMIN și un unghi de rotație ROT		347
EULER	Trei unghiuri Euler: precesiune (EULPR), nutație (EULNU) și rotație (EULROT)		348
VECTOR	Vector normal pentru definirea planului și vector de bază pentru definirea direcției axei X înclinate		350

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Funcție	Parametri necesari	Tastă soft	Pagină
PUNCTE	Coordonatele oricăror trei puncte din planul de înclinat		352
RELATIV	Unghi spațial unic, aplicat incremental		354
AXIAL	Până la trei unghiuri axiale absolute sau incrementale A,B,C		355
RESETARE	Resetarea funcției PLAN		344



Definirea parametrilor pentru funcția **PLAN** se efectuează în două părți:

- Definirea geometrică a planului, care este diferită pentru fiecare funcție **PLAN** disponibilă.
- Comportamentul de poziționare al funcției **PLAN** este independent de definiția planului și este același pentru toate funcțiile **PLAN** consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției **PLAN**", Pagină 357.



Funcția capturare poziție efectivă nu este posibilă cu un plan de lucru înclinat activ.

Dacă utilizați funcția **PLAN** când **M120** este activă, TNC anulează automat compensarea razei, ceea ce anulează și funcția **M120**.

Utilizați întotdeauna **RESETARE PLAN** pentru a reseta funcțiile **PLAN**. Introducerea mărimii 0 pentru toți parametrii **PLAN** nu resetează integral funcția.

Dacă limitați numărul de axe înclinate cu ajutorul funcției **M138**, posibilitățile de înclinare ale mașinii dvs. ar putea fi, la rândul lor, limitate.

Puteți utiliza funcțiile **PLAN** numai cu axa sculei Z. TNC permite numai înclinarea planului de lucru cu axa broșei Z.


Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Definirea funcției PLAN

SPEC
FCT

ÎNCLINARE
PLAN
PRELUCR.

- ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale
- ▶ Selectați funcția **PLAN**: Apăsați tasta soft **ÎNCLINARE PLAN LUCRU**: TNC afișează posibilitățile de definire disponibile în rândul de taste soft

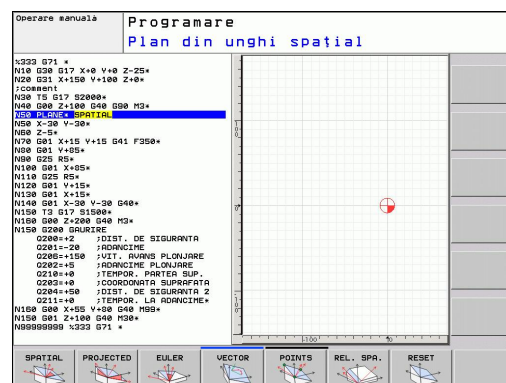


Selectarea funcțiilor

- ▶ Selectați funcția dorită cu tasta soft. TNC continuă dialogul și vă solicită parametri necesari

Afișare poziție

De îndată ce o funcție **PLAN** este activă, TNC afișează unghiul spațial calculat pe afișajul de stare adițional (consultați ilustrația). De regulă, TNC calculează întotdeauna intern cu unghiuri spațiale, indiferent de funcția **PLAN** activă.

În timpul înclinării (modul **DEPLASARE** sau **ROTIRE**) în modul Distanță de parcurs (**DIST**), TNC afișează (pe axa rotativă) distanța care trebuie acoperită (sau distanța calculată) până la poziția finală a axei rotative.

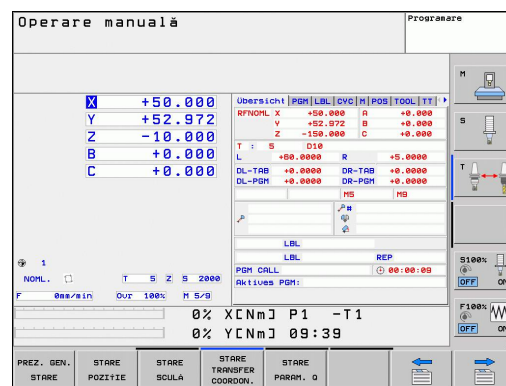


12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)


Resetarea funcției PLAN



 
- ▶ Afișați rândul de taste soft cu funcții speciale



 - ▶ Selectați funcțiile speciale TNC: Apăsați tasta soft **FUNCTII SPECIALE TNC**



 - ▶ Selectați funcția PLAN: Apăsați tasta soft **ÎNCLINARE PLAN LUCRU**: TNC afișează posibilitățile de definire disponibile în rândul de taste soft



- ▶ Selectați funcția Resetare. Aceasta va reseta intern funcția **PLAN**, dar nu va modifica pozițiile curente ale axei



- ▶ Specificați dacă TNC trebuie să deplaseze automat axele rotative la setarea prestabilită (**DEPLASARE** sau **ROTIRE**) sau nu (**STAȚIONARE**) consultați "Poziționare automată: DEPLASARE/ROTIRE/STAȚIONARE (introducerea este obligatorie)", Pagină 357.



- ▶ Finalizați introducerea: Apăsați tasta **END**

Bloc NC

25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000



Funcția **RESETARE PLAN** resetează funcția **PLAN** curentă - sau un ciclu **G80** activ - integral (unghiurile = 0, iar funcția este inactivă). Nu este nevoie ca funcția să fie definită de mai multe ori.


Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Definirea planului de lucru cu unghiul spațial: PLAN SPAȚIAL

Aplicație

Unghiurile spațiale definesc un plan de lucru utilizând până la trei rotații ale sistemului de coordonate; sunt disponibile în acest scop două perspective care au întotdeauna același rezultat.

- **Rotații în jurul sistemului de coordonate al mașinii:**
Succesiunea de rotații este mai întâi în jurul axei mașinii C, apoi în jurul axei B și apoi în jurul axei A.
- **Rotații în jurul sistemului de coordonate înclinat respectiv:**
Secvența rotațiilor este după cum urmează: mai întâi în jurul axei C a mașinii, apoi în jurul axei B și apoi în jurul axei A. Această perspectivă este, de obicei, mai ușor de înțeles, deoarece o axă rotativă este fixă, pentru ca rotațiile sistemului de coordonate să fie mai ușor de înțeles.

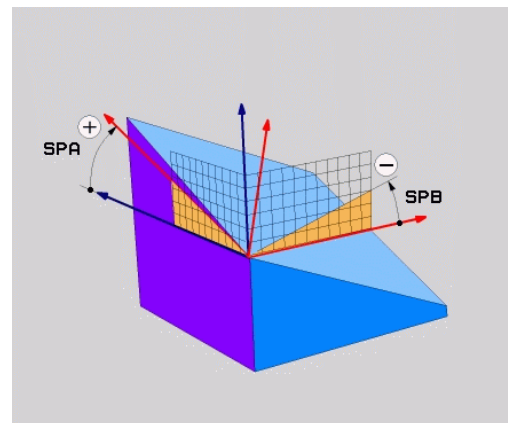

Înainte de a programa, rețineți următoarele

 
Trebuie să definiți întotdeauna cele trei unghiuri spațiale SPA, SPB și SPC, chiar dacă unul dintre ele = 0.

Această operație corespunde Ciclului 19 dacă intrările în Ciclul 19 sunt definite ca unghiuri spațiale aflate în partea mașinii.

Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)



Parametri de intrare



- **Unghi spațial A?:** Unghi de rotație **SPA** în jurul axei fixe X a mașinii (consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de intrare de la $-359,9999^\circ$ la $+359,9999^\circ$
- **Unghi spațial B?:** Unghi de rotație **SPB** în jurul axei fixe Y a mașinii (consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de introducere de la $-359,9999^\circ$ până la $+359,9999^\circ$
- **Unghi spațial C?:** Unghi de rotație **SPC** în jurul axei fixe Z a mașinii (consultați ilustrația din centru dreapta). Interval de introducere de la $-359,9999^\circ$ până la $+359,9999^\circ$
- Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
SPAȚIAL	În spațiu
SPA	Spațial A:: Rotație în jurul axei X
SPB	Spațial B:: Rotație în jurul axei Y
SPC	Spațial C:: Rotație în jurul axei Z

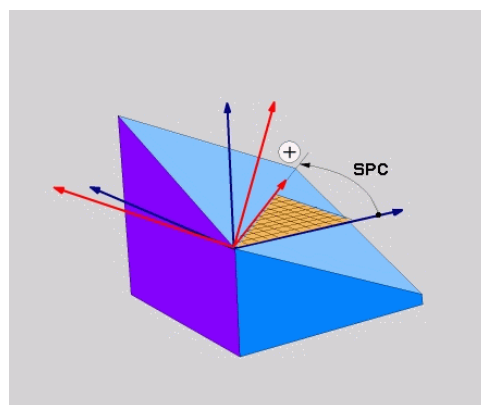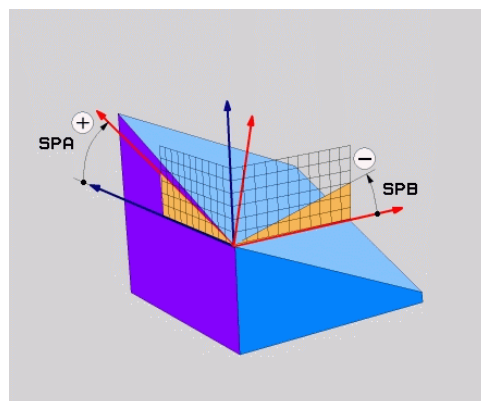

Bloc NC

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC
+45

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Definirea planului de lucru cu unghiul de proiecție: PLANE PROJECTED

Aplicație


Unghiurile de proiecție definesc un plan de prelucrare prin introducerea a două unghiuri pe care le determinați prin proiectarea primului plan de coordonate (planul Z/X cu axa sculei X) și celui de-al doilea plan de coordonate (Y/Z cu axa sculei Z) pe planul de prelucrare care trebuie definit.



Înainte de a programa, rețineți următoarele

Puteți utiliza unghiuri de proiecție numai dacă definițiile unghiulare sunt date conform unui paralelipiped dreptunghic. În caz contrar, vor exista deformări pe piesa de prelucrat.



Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.

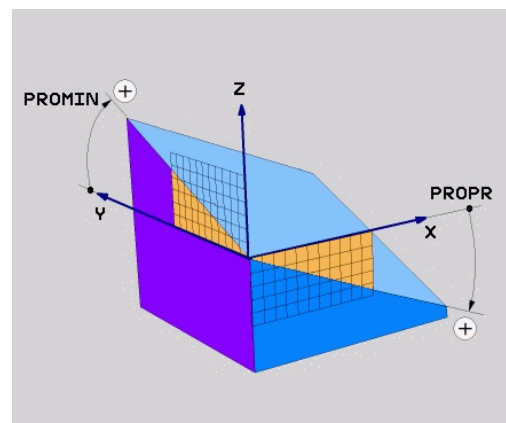

Parametri de intrare



- ▶ **Unghi proiectat în primul plan de coordonate?:** Unghiul proiectat al planului de prelucrare înclinat în primul plan de coordonate al sistemului de coordonate fix al mașinii (Z/X pentru axa sculei Z, consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de intrare: de la $-89,9999^\circ$ la $+89,9999^\circ$. Axa 0° este axa principală a planului de prelucrare activ (X pentru axa sculei Z. Consultați ilustrația din dreapta sus pentru direcția pozitivă)
- ▶ **Unghi proiectat în al 2-lea plan de coordonate?:** Unghiul proiectat în planul al doilea de coordonate al sistemului de coordonate fix al mașinii (Y/Z pentru axa sculei Z, consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de introducere de la $-89,9999^\circ$ până la $+89,9999^\circ$. Axa 0° este axa secundară a planului de prelucrare activ (Y pentru axa sculei Z)
- ▶ **Unghi ROT. al planului înclinat?:** Rotația sistemului de coordonate înclinat în jurul axei înclinate a sculei (corespunde unei rotații cu Ciclul 10 ROTAȚIE). Unghiul de rotație este utilizat pentru a specifica cu ușurință direcția axei principale a planului de prelucrare (X pentru axa sculei Z, Z pentru axa sculei Y; consultați ilustrația din dreapta jos). Interval de intrare: de la -360° la $+360^\circ$
- ▶ Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

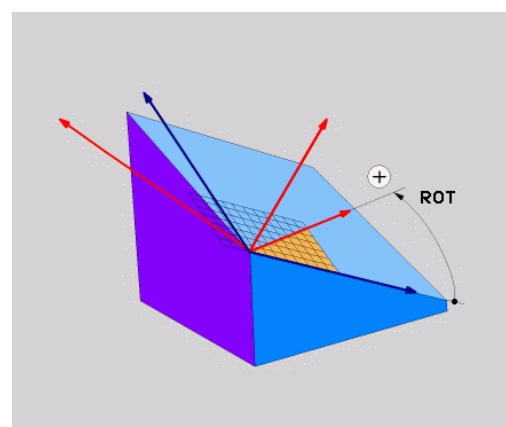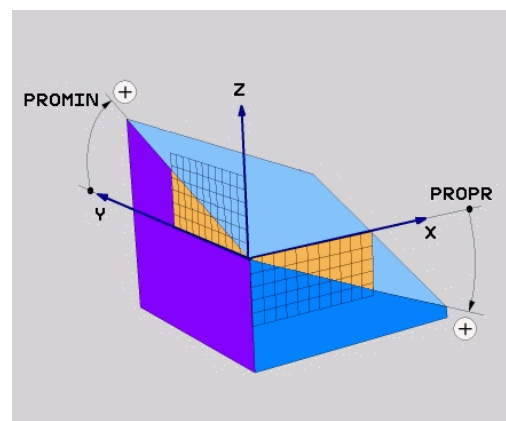

Bloc NC

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Prescurtări utilizate:


PROIECTAT	Proiectat
PROPR	Plan principal
PROMIN	Plan secundar
PROMIN	Rotație

Definirea planului de lucru cu unghiul de proiecție: PLANE EULER

Aplicație

Unghiurile Euler definesc un plan de prelucrare cu până la trei **rotații în jurul respectivului sistem de coordonate înclinat**. Aceste unghiuri au fost definite de matematicianul elvețian Leonhard Euler. Când sunt aplicate la sistemul de coordonate al mașinii, au următoarele semnificații:

Unghi de precesiune: EULPR	Rotația sistemului de coordonate în jurul axei Z
Unghi de nutație: EULNU	Rotația sistemului de coordonate în jurul axei X deja deplasată cu unghiul de precesiune
Unghi de rotație: EULROT	Rotația planului de prelucrare înclinat în jurul axei înclinate Z

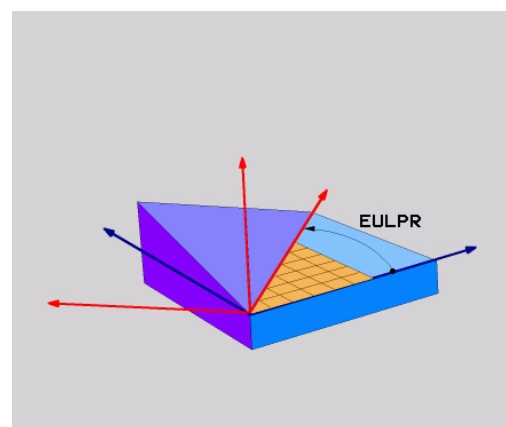


Înainte de a programa, rețineți următoarele




Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

 Parametri de intrare



- ▶ **Unghi de rotație în planul principal de coordonate?:** Unghi de rotație **EULPR** în jurul axei Z (consultați ilustrația din dreapta sus). Notă:
 - Interval de intrare: de la -180.0000° la $+180.0000^\circ$
 - Axa 0° este axa X
- ▶ **Unghi de pivotare axă sculă?:** Unghiul de înclinare **EULNU** al sistemului de coordonate în jurul axei X deplasat cu unghiul de precesiune (consultați ilustrația din centru-dreapta). Notă:
 - Interval de intrare: de la 0° la $+180.0000^\circ$
 - Axa 0° este axa Z
- ▶ **Unghiul de ROT al planului înclinat?:** Rotația **EULROT** a sistemului de coordonate înclinat în jurul axei înclinate Z (corespunde unei rotații din Ciclul 10 ROTAȚIE). Utilizați unghiul de rotație pentru a defini cu ușurință direcția axei X în planul înclinat de prelucrare (consultați ilustrația din dreapta jos). Notă:
 - Interval de intrare: de la 0° la 360.0000°
 - Axa 0° este axa X
- ▶ Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

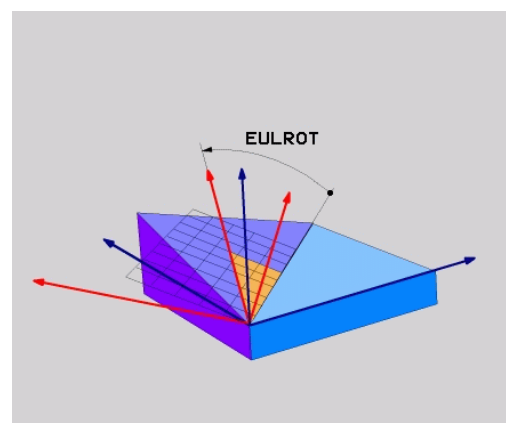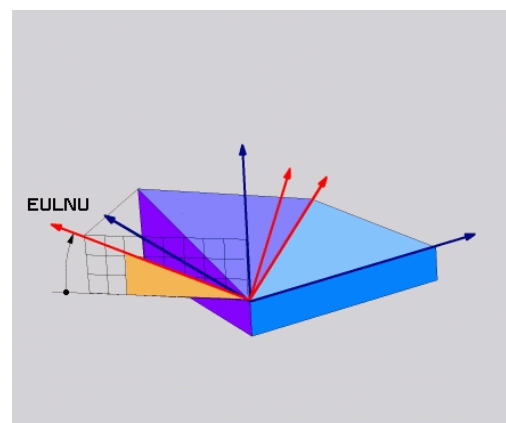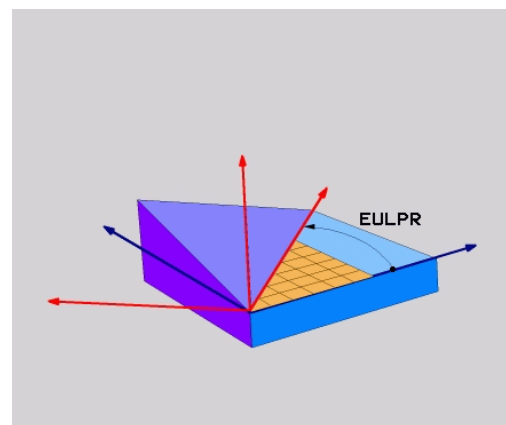

Bloc NC

5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
EULER	Matematician elvețian care a definit aceste unghiuri
EULPR	Unghi de precesiune : unghi care descrie rotația sistemului de coordonate în jurul axei Z
EULNU	Unghi de nutație : unghi care descrie rotația sistemului de coordonate în jurul axei X deplasată cu unghiul de precesiune
EULROT	Unghi de rotație : unghi care descrie rotația planului de prelucrare înclinat în jurul axei înclinate Z

Definirea planului de lucru cu doi vectori:
PLANE VECTOR

Aplicație

Puteți utiliza definiția unui plan de prelucrare prin **doi vectori** dacă sistemul dvs. CAD poate calcula vectorul de bază și vectorul normal al planului de prelucrare înclinat. O intrare normalizată nu este necesară. TNC calculează valoarea normală, deci puteți introduce valori de la $-9,999999$ până la $+9,999999$.


Vectorul de bază necesar pentru definirea planului de prelucrare este definit de componentele **BX**, **BY** și **BZ** (consultați ilustrația din dreapta). Vectorul normal este definit de componentele **NX**, **NY** și **NZ**.

**Înainte de a programa, rețineți următoarele**

Vectorul de bază definește direcția axei principale în planul de prelucrare înclinat, iar vectorul normal determină orientarea planului înclinat de prelucrare și este în același timp perpendicular pe acesta.

TNC calculează vectori standardizați din valorile introduse de dvs.

Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.



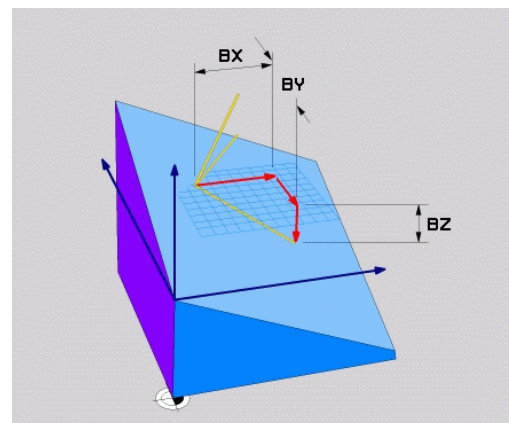


Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Parametri de intrare



- **Componenta X a vectorului bază?:** Componenta X **BX** a vectorului de bază B (consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de intrare: de la -9,9999999 la +9,9999999
- **Componenta Y a vectorului bază:** Componenta Y **BY** a vectorului de bază B (consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de introducere: de la -9,9999999 la +9,9999999
- **Componenta Z a vectorului bază:** Componenta Z **BZ** a vectorului de bază B (consultați ilustrația din dreapta sus). Interval de introducere: de la -9,9999999 la +9,9999999
- **Componenta X a vectorului normal?:** Componenta X **NX** a vectorului normal N (consultați ilustrația din centru dreapta). Interval de introducere: de la -9,9999999 la +9,9999999
- **Componenta Y a vectorului normal?:** Componenta Y **NY** a vectorului normal N (consultați ilustrația din centru dreapta). Interval de introducere: de la -9,9999999 la +9,9999999
- **Componenta Z a vectorului normal?:** Componenta Z **NZ** a vectorului normal N (consultați ilustrația din dreapta jos). Interval de introducere: de la -9,9999999 la +9,9999999
- Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

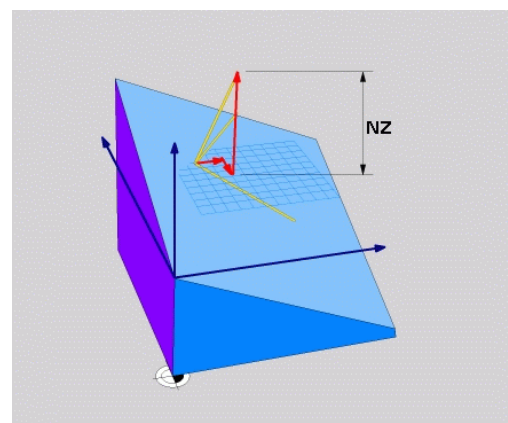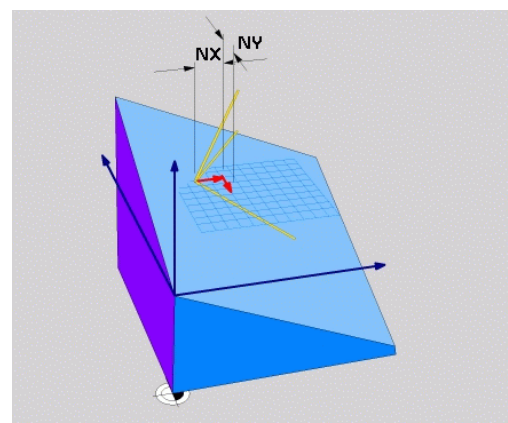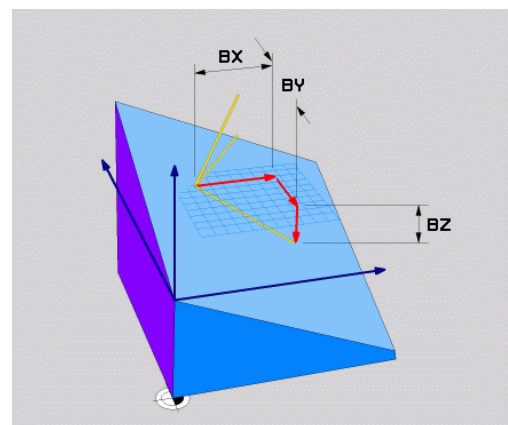

Bloc NC

5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
VECTOR	Vector
BX, BY, BZ	Vectorul Bază : componente X,Y și Z
NX, NY, NZ	Vector Normal : componente X,Y și Z

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Definirea planului de prelucrare prin trei puncte: PUNCTE PLAN

Aplicație

Un plan de lucru poate fi definit în mod unic prin introducerea a **oricăror trei puncte P1 – P3 din acest plan**. Posibilitatea este oferită de funcția **PUNCTE PLAN**.




Înainte de a programa, rețineți următoarele

Conexiunea de la punctul 1 la punctul 2 determină direcția axei principale înclinate (X pentru axa Z a sculei).

Direcția axei înclinate a sculei este determinată de poziția punctului 3 față de linia care unește punctul 1 și punctul 2. Utilizați regula mâinii drepte (degetul mare = axa X, degetul arătător = axa Y, degetul mijlociu = axa Z (consultați ilustrația din partea dreaptă) pentru a memora: degetul mare (axa X) este îndreptat de la punctul 1 spre punctul 2, degetul arătător (axa Y) este îndreptat paralel cu axa Y înclinată în direcția punctului 3. Atunci degetul mijlociu este îndreptat în direcția axei înclinate a sculei.


Cele trei puncte definesc panta planului. TNC nu modifică poziția originii active.

Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.



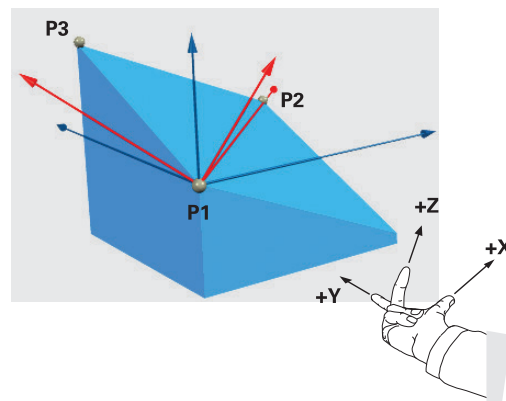


Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

 Parametri de intrare



- ▶ **Coordonata X a primului punct din plan?:**
Coordonata X P1X a primului punct al planului (consultați ilustrația din dreapta sus)
- ▶ **Coordonata Y a primului punct din plan?:**
Coordonata Y P1Y a primului punct al planului (consultați ilustrația din dreapta sus)
- ▶ **Coordonata Z a primului punct din plan?:**
Coordonata Z P1Z a primului punct al planului (consultați ilustrația din dreapta sus)
- ▶ **Coordonata X a punctului 2 din plan?:**
Coordonata X P2X a punctului 2 al planului (consultați ilustrația din centru dreapta)
- ▶ **Coordonata Y a punctului 2 din plan?:**
Coordonata Y P2Y a punctului 2 al planului (consultați ilustrația din centru dreapta)
- ▶ **Coordonata Z a punctului 2 din plan?:**
Coordonata Z P2Z a punctului 2 al planului (consultați ilustrația din centru dreapta)
- ▶ **Coordonata X a punctului 3 din plan?:**
Coordonata X P3X a punctului 3 al planului (consultați ilustrația din dreapta jos)
- ▶ **Coordonata Y a punctului 3 din plan?:**
Coordonata Y P3Y a punctului 3 al planului (consultați ilustrația din dreapta jos)
- ▶ **Coordonata Z a punctului 3 din plan?:**
Coordonata Z P3Z a punctului 3 al planului (consultați ilustrația din dreapta jos)
- ▶ Continuați proprietățile de poziționare consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

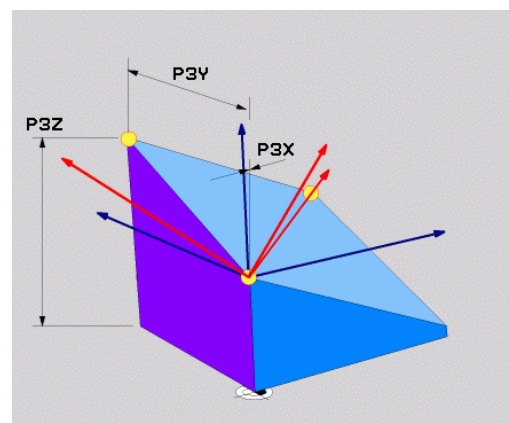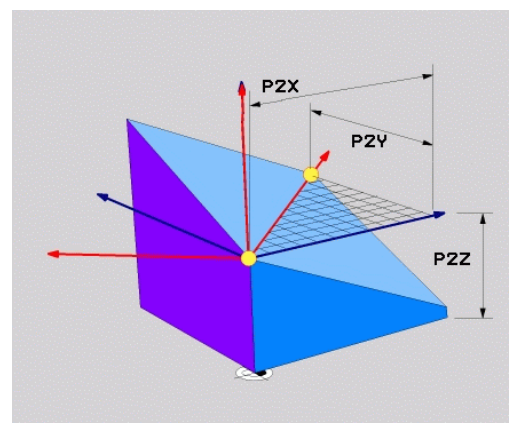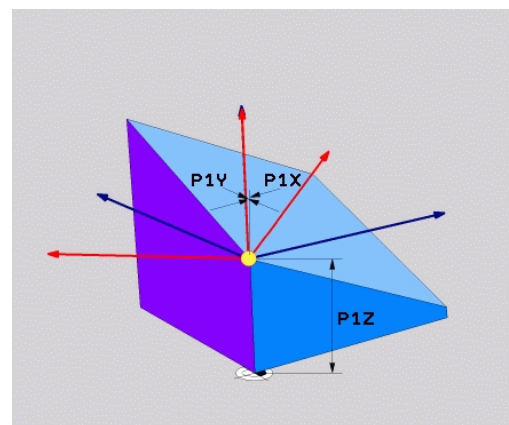

Bloc NC

5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
PUNCTE	Puncte

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Definirea planului de lucru prin intermediul unui singur unghi spațial incremental: PLAN SPAȚIAL

Aplicație

Utilizați unghiul spațial incremental când un plan de prelucrare activ deja înclinat trebuie înclinat cu **altă rotație**. Exemplu: prelucrarea unui șanfren de 45° pe un plan înclinat.



Înainte de a programa, rețineți următoarele


Unghiul definit se aplică întotdeauna în raport cu planul de lucru activ, indiferent de funcția pe care ați utilizat-o pentru a-l activa.

Puteți programa orice număr de funcții **PLAN RELATIV** pe rând.


Dacă doriți să reveniți la planul de prelucrare care a fost activ înainte de funcția **PLAN RELATIV**, definiți funcția **PLAN RELATIV** din nou cu același unghi, dar cu semnul algebric opus.

Dacă utilizați funcția **PLAN RELATIV** pe un plan de prelucrare neînclinat, rotiți planul neînclinat în jurul unghiului spațial definit de funcția **PLAN**.

Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.

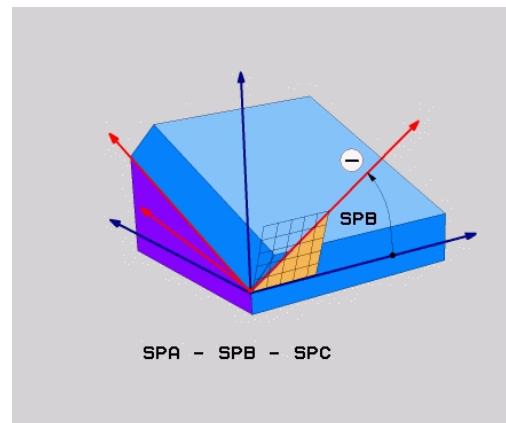


Parametri de intrare

 

- **Unghi incremental?:** Unghi spațial în jurul căruia va fi rotit suplimentar planul de prelucrare activ (consultați figura din dreapta). Utilizați o tastă soft pentru a selecta axa în jurul căruia va fi rotit. Interval de intrare: de la -359.9999° la +359.9999°
- Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
RELATIV	Relativ la

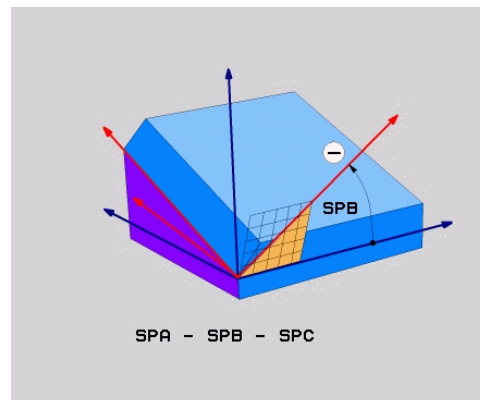

Bloc NC

5 PLANE RELATIV SPB-45

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Înclinarea planului de lucru cu unghiul axial: PLAN AXIAL (funcția FCL 3)

Aplicație

Funcția **PLAN AXIAL** definește atât poziția planului de lucru, cât și coordonatele nominale ale axelor rotative. Această funcție este ușor de utilizat în special pe mașini cu coordonate carteziane și structuri cinematice în care numai o axă rotativă este activă.



Funcția **PLAN AXIAL** poate fi, de asemenea, utilizată dacă aveți numai o axă rotativă activă la mașină.

Puteți utiliza funcția **PLAN RELATIV** după **PLAN AXIAL** dacă mașina acceptă definiții de unghiuri spațiale. Consultați manualul mașinii.



Înainte de a programa, rețineți următoarele


Introduceți numai unghiuri axiale care există într-adevăr pe mașina dvs. Altfel, TNC va genera un mesaj de eroare.

Coordonatele axelor rotative definite cu **PLAN AXIAL** sunt aplicate modal. Definițiile succesive se bazează de aceea unele pe altele. Este permisă introducerea incrementală.

Utilizați **RESETARE PLAN** pentru a reseta funcția **PLAN AXIAL**. Resetarea prin introducerea valorii 0 nu dezactivează **PLAN AXIAL**.


SEQ, TABLE ROT și **COORD ROT** nu dețin funcții legate de **PLAN AXIAL**.

Descrierea parametrilor pentru comportamentul la poziționare: consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357.

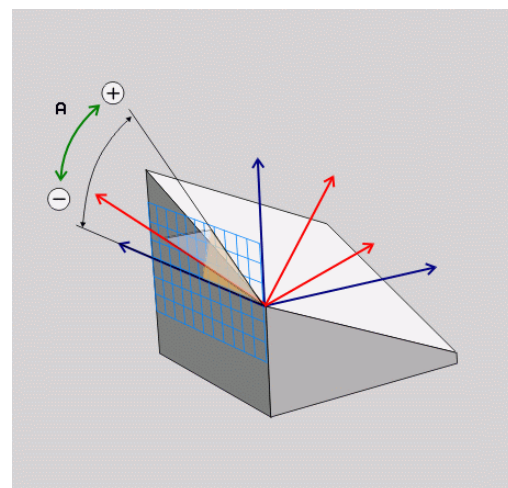


12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

 Parametri de intrare



- **Unghi axial A?:** Unghiul axial **la care** va fi înclinată axa A. Dacă este introdus incremental, este unghiul **cu care** va fi înclinată axa A din poziția curentă. Interval de intrare: de la -99999.9999° la $+99999.9999^\circ$
- **Unghi axial B?:** Unghiul axial **la care** va fi înclinată axa B. Dacă este introdus incremental, este unghiul **cu care** va fi înclinată axa B din poziția curentă. Interval de introducere: de la -99999.9999° la $+99999.9999^\circ$
- **Unghi axial C?:** Unghiul axial **la care** va fi înclinată axa C. Dacă este introdus incremental, este unghiul **cu care** va fi înclinată axa C din poziția curentă. Interval de introducere: de la -99999.9999° la $+99999.9999^\circ$
- Continuați proprietățile de poziționare, consultați "Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN", Pagină 357

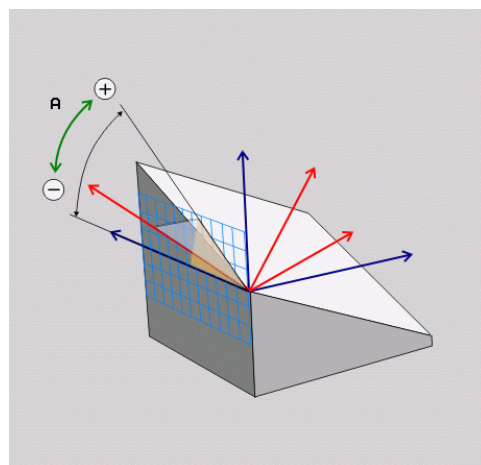

Bloc NC

5 PLANE AXIAL B-45

Prescurtări utilizate

Prescurtare	Semnificație
AXIAL	Pe direcția axială

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Specificarea comportamentului la poziționare a funcției PLAN

Prezentare generală

Indiferent de ce funcție PLAN utilizați pentru a defini planul de prelucrare înclinat, următoarele funcții sunt întotdeauna disponibile pentru comportamentul la poziționare:

- Poziționare automată
- Selectarea posibilităților alternative de înclinare (nu cu **PLAN AXIAL**)
- Selectarea tipului de transformare (nu cu **PLAN AXIAL**)

Poziționare automată: DEPLASARE/ROTIRE/STAȚIONARE (introducerea este obligatorie)

După introducerea tuturor parametrilor pentru definiția planului, trebuie să specificați cum vor fi poziționate axele rotative după valorile axiale calculate:

MOVE	► Funcția PLAN va poziționa automat axele rotative, după valorile pentru poziție calculate. Poziția sculei față de piesa de prelucrat trebuie să rămână aceeași. TNC desfășoară o mișcare de compensare în axele liniare
TURN	► Funcția PLAN va poziționa automat axele rotative, după valorile pentru poziție calculate, dar numai axele rotative sunt poziționate. TNC nu efectuează o deplasare de compensare pe axele liniare
STAY	► Veți poziționa axele rotative mai târziu, într-un bloc de poziționare separat

Dacă ați selectat opțiunea **DEPLASARE** (funcția **PLAN** va poziționa axele automat), trebuie definiți totuși următorii doi parametri:


Distanță vârf sculă - centru de rotație și **Viteză de avans? F=**.

Dacă ați selectat opțiunea **ROTIRE** (funcția **PLAN** va poziționa axele automat, fără deplasare de compensare), trebuie definit totuși următorul parametru: **Viteză de avans? F=**.

Ca alternativă la definirea vitezei de avans **F** direct cu o valoare numerică, puteți realiza poziționarea, de asemenea, cu **FMAX** (avans transversal rapid) sau **FAUTO** (viteza de avans din blocul **TOOL CALLT**).



Dacă utilizați **PLAN AXIAL** împreună cu **STAȚIONARE**, trebuie să poziționați axele rotative într-un bloc separat după funcția **PLAN**.

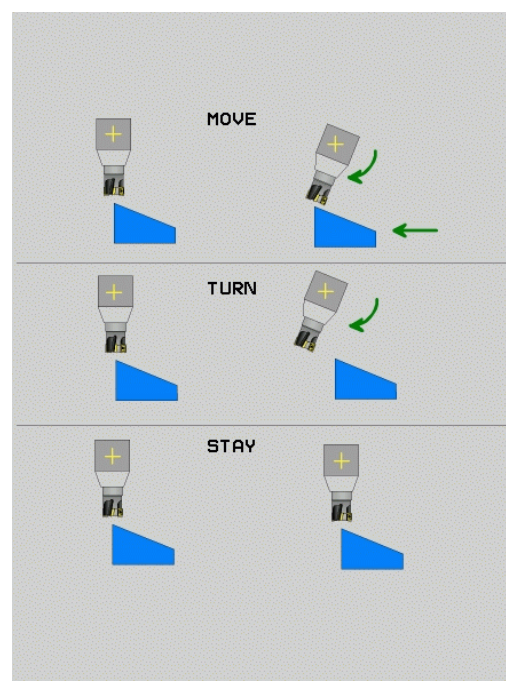

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)




- **Distanță vârf sculă - centru de rotație** (incremental): TNC înclină scula (sau masa) raportat la vârful sculei. Parametrul **DIST** deplasează centrul de rotație al mișcării de poziționare relativ la poziția actuală a vârfului sculei.



Notă:

- Dacă scula se află deja la distanța specificată față de piesa de prelucrat înainte de poziționare, din punct de vedere relativ se poate spune că scula este în aceeași poziție după poziționare (consultați ilustrația din centru dreapta, **1** = DIST).
- Dacă scula nu se află la distanța specificată față de piesa de prelucrat înainte de poziționare, din punct de vedere relativ se poate spune că scula este decalată față de poziția originală după poziționare (consultați ilustrația din dreapta jos, **1** = DIST).

- **Viteză de avans? F=**: Viteza de contur la care ar trebui poziționată scula
- **Distanță de retragere pe axa sculei?**: Calea de retragere **MB** este efectivă incremental de la poziția curentă a sculei pe direcția axei active a sculei de care se apropie TNC **înainte de înclinare**. **MB MAX** poziționează scula imediat înainte de comutatorul limită software.

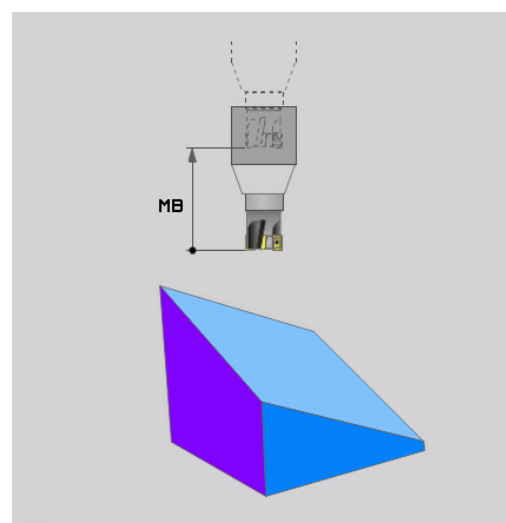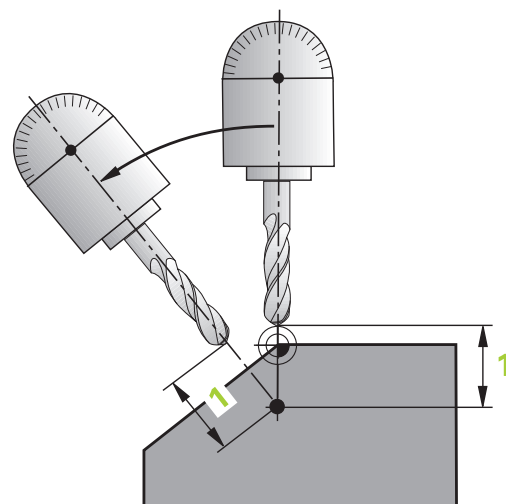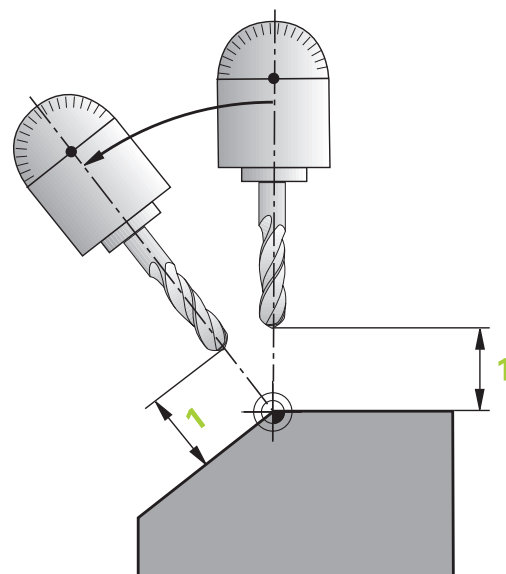

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2

Poziționarea axelor rotative într-un bloc separat

Urmați pașii următori dacă doriți să poziționați axele rotative într-un bloc de poziționare separat (opțiunea **STAȚIONARE** selectată):



Pericol de coliziune!

Prepoziționați scula într-o poziție în care să nu existe pericol de coliziune cu piesa de prelucrat (dispozitive de fixare) în timpul poziționării.

- ▶ Selectați orice funcție **PLAN** și definiți poziționarea automată cu opțiunea **STAȚIONARE**. În timpul execuției programului TNC calculează valorile poziției axelor rotative de pe mașină și le stochează în parametrii de sistem Q120 (axa A), Q121 (axa B) și Q122 (axa C)
- ▶ Definiți blocul de poziționare cu valorile angulare calculate de TNC

Exemplu de blocuri NC: Poziționați o mașină cu o masă rotativă C și o masă cu înclinare A la un unghi spațial de B+45°

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Poziționarea la înălțimea de degajare
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Definirea și activarea funcției PLAN
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Poziționați axa rotativă cu valorile calculate de TNC
...	Definirea prelucrării în planul de lucru înclinat

12.2 Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)

Selectarea posibilităților de înclinare alternative: SEQ +/- (introducere opțională)

Poziția pe care o definiți pentru planul de prelucrare este utilizată de TNC pentru a calcula poziționarea corespunzătoare a axelor rotative prezente pe mașină. În general, există două posibilități de soluție.

Utilizați comutatorul **SEQ** pentru a specifica posibilitatea utilizată de TNC:

- **SEQ+** poziționează axa principală astfel încât să preia un unghi pozitiv. Axa principală este prima axă rotativă din sculă sau ultima axă rotativă din tabel (în funcție de configurația mașinii (consultați ilustrația din dreapta sus)).
- **SEQ-** poziționează axa principală astfel încât să preia un unghi negativ.


Dacă soluția aleasă cu **SEQ** nu se află în intervalul de parcurgere al mașinii, TNC afișează mesajul de eroare **Unghiul introdus nu este permis**.



Când este utilizată funcția **PLAN AXIAL**, comutatorul **SEQ** nu este operațional.

- 1 TNC verifică mai întâi dacă ambele soluții posibile se află în intervalul de parcurgere al axelor rotative.
- 2 Dacă sunt, TNC selectează cea mai scurtă soluție posibilă.
- 3 Dacă există doar o soluție în intervalul de avans transversal, TNC va selecta această soluție
- 4 Dacă niciuna dintre soluții nu se află în intervalul de parcurgere, TNC afișează mesajul de eroare **Unghiul introdus nu este permis**.

Dacă nu definiți **SEQ**, TNC determină soluția după cum urmează:

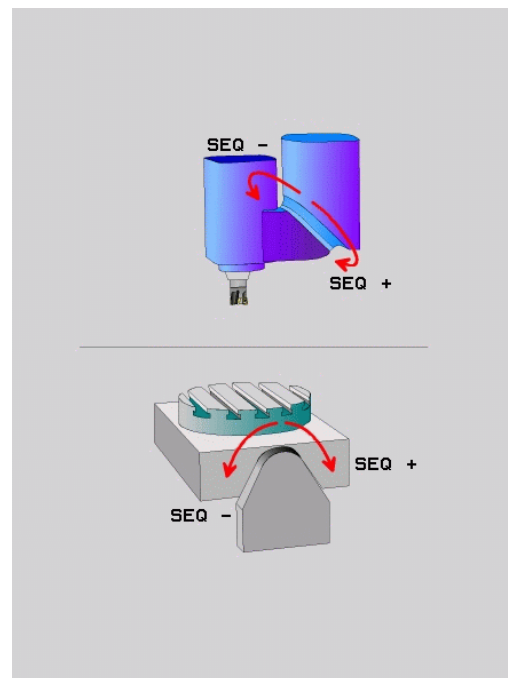

Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1) 12.2


Exemplu de mașină cu masă rotativă C și masă înclinată A.

Funcție programată: PLAN SPAȚIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

Limitator	Poziția inițială	SEQ	Poziție a axei rezultată
Fără	A+0, C+0	neprog.	A+45, C+90
Fără	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Fără	A+0, C+0	–	A–45, C–90
Fără	A+0, C–105	neprog.	A–45, C–90
Fără	A+0, C–105	+	A+45, C+90
Fără	A+0, C–105	–	A–45, C–90
$-90 < A < +10$	A+0, C+0	neprog.	A–45, C–90
$-90 < A < +10$	A+0, C+0	+	Mesaj de eroare
Fără	A+0, C–135	+	A+45, C+90

Selectarea tipului de transformare (înregistrare opțională)

 La mașinile cu mese rotative C, este disponibilă o funcție pentru specificarea tipului de transformare:




- **COORD ROT** precizează faptul că funcția PLAN ar trebui să rotească sistemul de coordonate numai la unghiul de înclinare definit. Masa rotativă nu este deplasată; compensarea este pur matematică.



- **ROT MASĂ** precizează faptul că funcția PLAN ar trebui să poziționeze masa rotativă în unghiul de înclinare definit. Compensarea rezultă din rotirea piesei de prelucrat.



Când este utilizată funcția **PLAN AXIAL**, funcțiile **COORD ROT** și **TABLE ROT** nu sunt operabile.
Dacă folosiți funcția **ROT MASĂ** în combinație cu o rotire de bază și un unghi de înclinare de 0, atunci TNC va înclina masa la unghiul definit în rotirea de bază.

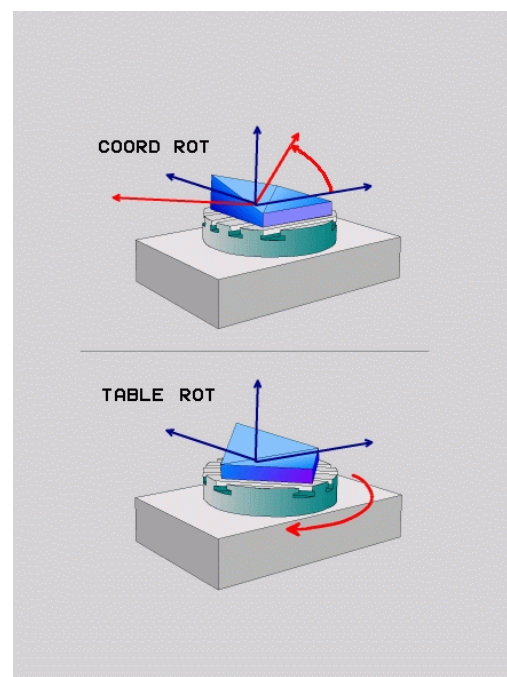

12 Programare: Prelucrare pe mai multe axe

12.3 Prelucrare cu scula înclinată într-un plan de prelucrare înclinat (opțiune software 2)

12.3 Prelucrare cu scula înclinată într-un plan de prelucrare înclinat (opțiune software 2)


Funcție

În combinație cu **M128** și noile funcții **PLAN**, **prelucrarea cu scula înclinată** într-un plan de prelucrare înclinat este acum posibilă. Sunt disponibile două posibilități pentru definire:

- Prelucrarea cu scula înclinată prin avansul transversal incremental al unei axe rotative
- Prelucrarea cu scula înclinată cu vectori normali



Prelucrarea cu scula înclinată într-un plan de prelucrare înclinat funcționează numai cu capete de frezat sferice. Cu capete pivotante de 45° și mese înclinate puteți defini atât unghiul de înclinare, cât și un unghi spațial. Utilizați , consultați "FUNCȚIA TCPM (opțiune software 2)", Pagină 371.

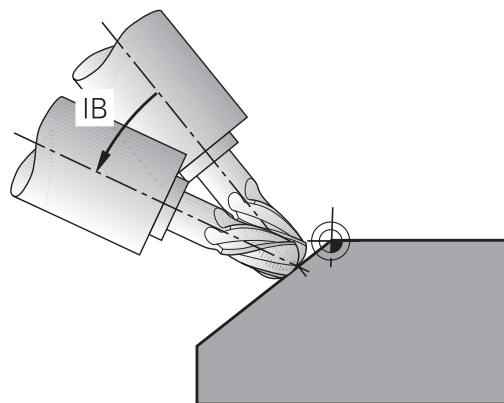

Prelucrarea cu scula înclinată prin avansul transversal incremental al unei axe rotative

- ▶ Retrageți scula
- ▶ Activarea M128
- ▶ Definiți funcția PLAN; luați în considerare comportamentul la poziționare
- ▶ Printr-un bloc în linie dreaptă, parcurgeți incremental către unghiul de înclinare dorit, în axa corespunzătoare.

Exemplu de blocuri NC

...	
N12 G00 G40 Z+50 M128 *	Poziționarea la înălțimea de degajare, activarea M128
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F900 *	Definirea și activarea funcției PLAN
N14 G01 G91 F1000 B-17 *	Setarea unghiului de înclinare
...	Definirea prelucrării în planul de lucru înclinat

12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative

Viteză de avans în mm/min pe axe rotative A, B, C: M116 (opțiune software 1)

Comportamentul standard

TNC interpretează viteza de avans programată a unei axe rotative în grade/min (în programele în mm și de asemenea în programele în inci). Viteza de avans depinde așadar de distanța de la centrul sculei la centrul axei rotative.

Cu cât devine mai mare distanța, cu atât va fi mai mare viteza de avans la conturare.

Viteză de avans în mm/min pe axe rotative cu M116



Geometria mașinii trebuie să fie specificată de producătorul mașinii-unelte în descrierea cinematicii. M116 funcționează numai pe mese rotative. M116 nu poate fi utilizată cu capete pivotante. Dacă mașina dvs. este echipată cu o combinație masă/cap, TNC ignoră axele rotative ale capului pivotant.

M116 este, de asemenea, aplicată într-un plan de lucru înclinat activ și în combinație cu M128 dacă ați utilizat funcția **M138** pentru a selecta axele rotative, consultați "Selectarea axelor înclinate: M138", Pagină 369. Apoi **M116** afectează doar acele axe rotative care nu au fost selectate cu **M138**.

TNC interpretează viteza de avans programată pe o axă rotativă în grade/min (sau în 1/10 inci/min). În acest caz, TNC calculează viteza de avans pentru bloc la începutul fiecărui bloc. Cu o axă rotativă, viteza de avans nu este modificată în timpul execuției blocului, chiar dacă scula se deplasează spre centrul axei rotative.

Efect

M116 este aplicată în planul de lucru. Pentru a reseta M116, introduceți M117. M116 este anulată și la încheierea programului. M116 devine activă la începutul blocului.

12

Programare: Prelucrare pe mai multe axe

12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative

Parcursul traseului mai scurt pe axe rotative: M126

Comportamentul standard



Comportamentul standard al TNC în timpul poziționării axelor rotative este dependent de mașina-unealtă. Consultați manualul mașinii.

Comportamentul standard al TNC în timpul poziționării axelor rotative al căror afișaj a fost redus la valori mai mici de 360° este decis de parametrul mașinii **shortestDistance** (300401). Parametrul mașinii definește dacă TNC trebuie să ia în considerare diferența dintre poziția nominală și cea actuală sau dacă TNC trebuie să aleagă de fiecare dată (chiar fără M126) traseul cel mai scurt până la poziția programată. Exemple:

Poziție reală	Poziție nominală	Avans transversal
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Comportament cu M126

Cu M126, TNC va deplasa axa pe traseul mai scurt, dacă reduceți afișarea unei axe rotative la o valoare mai mică de 360°. Exemple:

Poziție reală	Poziție nominală	Avans transversal
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Efect

M126 devine activă la începutul blocului.

Pentru a anula M126, introduceți M127. La încheierea programului, M126 este anulată automat.

Reducerea afișării unei axe rotative la o valoare mai mică de 360°: M94

Comportamentul standard

TNC deplasează scula de la valoarea angulară curentă la valoarea angulară programată.

Exemplu:

Valoare unghiulară curentă:	538°
Valoare angulară programată:	180°
Distanță reală de avans transversal:	-358°

Comportament cu M94

La începutul blocului, TNC reduce mai întâi valoarea angulară curentă la o valoare mai mică de 360° și apoi deplasează scula la valoarea programată. Dacă sunt active mai multe axe rotative, M94 va reduce afișarea tuturor axelor rotative. Ca alternativă puteți introduce o axă rotativă după M94. TNC reduce atunci numai afișarea acestei axe.

Exemplu de blocuri NC

Pentru a reduce afișarea tuturor axelor rotative active:

```
N50 M94 *
```

Pentru a reduce numai afișarea axei C:

```
N50 M94 C *
```

Pentru a reduce afișarea tuturor axelor rotative active și a deplasa apoi scula în axa C, la valoarea programată:

```
N50 G00 C+180 M94 *
```

Efect

M94 este aplicată numai în blocul în care este programată.

M94 devine activă la începutul blocului.

12

Programare: Prelucrare pe mai multe axe

12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative

Mentținerea poziției vârfului sculei când poziționați cu axe înclinate (TCPM): M128 (opțiune software 2)

Comportamentul standard

TNC deplasează scula la pozițiile indicate în programul piesei. Dacă poziția unei axe înclinate se modifică în program, decalajul rezultat în axele liniare trebuie să fie calculat și parcurs într-un bloc de poziționare.

Comportament cu M128 (TCPM: Administrarea centrului sculei)



Geometria mașinii trebuie să fie specificată de producătorul mașinii-unelte în descrierea cinematicii.

Dacă poziția unei axe înclinate controlate se modifică în program, poziția vârfului sculei față de piesa de prelucrat rămâne aceeași.



Atenție: Pericol pentru piesa de prelucrat!

Pentru axe înclinate cu cuplaj Hirth: Nu modificați poziția axei înclinate până nu ați retras scula. Altfel este posibil să deteriorați conturul când decuplați.

După M128 puteți programa altă viteză de avans, la care TNC va efectua deplasările de compensare în axele liniare.

Dacă doriți să utilizați roata de mână pentru a modifica poziția axei înclinate în timpul rulării programului, utilizați M128 combinată cu M118. Poziționarea cu roata de mână într-un sistem de coordonate al mașinii este posibilă când M128 este activă.




Înainte de a poziționa cu M91 sau M92 și înainte de o apelare a blocului T, **RESETAȚI M128**.

Pentru a evita scobirea conturului trebuie să utilizați numai capete de frezat sferice cu M128.

Lungimea sculei trebuie să se raporteze la centrul sferic al vârfului sculei.

Dacă M128 este activă, TNC afișează simbolul TCPM în afișajul de stare.

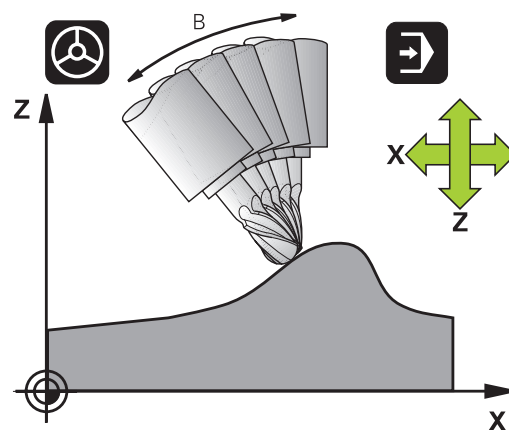

M128 pe mese cu înclinare

Dacă programați o deplasare a mesei cu înclinare cât timp **M128** este activă, TNC rotește corespunzător sistemul de coordonate.

Dacă, de exemplu, rotiți axa C cu 90° (printr-o comandă de poziționare sau decalare de origine) iar apoi programați o deplasare în axa X, TNC execută deplasarea în axa mașinii Y.

TNC transformă de asemenea originea definită, care a fost decalată de mișcarea mesei rotative.

M128 cu compensare de sculă 3D

Dacă efectuați o compensare 3-D a sculei cu funcția **M128** activă și compensarea razei active /**G41/G42**, TNC va poziționa automat axele rotative pentru anumite configurații geometrice ale mașinii (Frezarea periferică consultați "Compensare tridimensională a sculei (opțiune software 2)").

Efect

M128 devine activă la începutul blocului, **M129** la sfârșitul blocului. **M128** este, de asemenea, aplicată în modurile de operare manuale și rămâne activă chiar și după o schimbare a modului. Viteza de avans pentru deplasarea de compensare va fi valabilă până când programați o nouă viteză de avans sau până când anulați **M128** cu **M129**.

Pentru a anula **M128** introduceți **M129**. TNC anulează, de asemenea, **M128** dacă selectați un nou program într-un mod de operare rulare program.

Exemplu de blocuri NC

Viteza de avans 1000 mm/min. pentru deplasările de compensare:

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000 *
```

12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative

Prelucrare înclinată cu axe rotative necontrolate

Dacă mașina dvs. este dotată cu axe rotative necontrolate (axe cu contorizare), puteți efectua, în combinație cu M128, operații de prelucrare înclinată cu aceste axe.

- 1 Deplasați manual axele rotative la pozițiile dorite. M128 nu trebuie să fie activă!
- 2 Activați M128: TNC citește valorile reale ale tuturor axelor rotative prezente, calculează noua poziție a centrului sculei și actualizează afișarea poziției
- 3 TNC efectuează deplasarea de compensare necesară în blocul de poziționare următor
- 4 Efectuați operația de prelucrare
- 5 La încheierea programului, resetați M128 cu M129 și readuceți axele rotative în pozițiile inițiale

Procedați după cum urmează:



Cât timp M128 este activă, TNC monitorizează pozițiile reale ale axelor rotative necontrolate. Dacă poziția reală este deviată de la poziția nominală cu o valoare mai mare decât cea definită de producătorul mașinii, TNC emite un mesaj de eroare și întrerupe rularea programului.

Selectarea axelor înclinate: M138

Comportamentul standard

TNC execută M128 și TCPM și înclină planul de lucru numai pe acele axe pentru care producătorul mașinii unealtă a setat parametri adecvați ai mașinii.

Comportament cu M138

TNC execută funcțiile de mai sus numai în acele axe înclinate pe care le-ați definit utilizând M138.



Dacă limitați numărul de axe înclinate cu ajutorul funcției **M138**, posibilitățile de înclinare ale mașinii dvs. ar putea fi, la rândul lor, limitate.

Efect

M138 devine activă la începutul blocului.

Puteți reseta M138 reprogramând-o fără a introduce nicio axă.

Exemplu de blocuri NC

Efectuați funcțiile menționate mai sus numai în axa înclinată C:

```
N50 G00 Z+100 R0 M138 C *
```

12.4 Funcții auxiliare pentru axe rotative

Compensarea configurației cinematice a mașinii pentru pozițiile REALĂ/NOMINALĂ de la sfârșitul blocului: M144 (opțiune software 2)

Comportamentul standard

TNC deplasează scula la pozițiile indicate în programul de prelucrare. Dacă poziția unei axe înclinate se modifică în program, decalajul rezultat în axele liniare trebuie să fie calculat și parcurs într-un bloc de poziționare.

Comportament cu M144

TNC calculează pentru valoarea poziției toate schimbările din configurația cinematică a mașinii, de exemplu la adăugarea unui accesoriu la broșă. Dacă poziția unei axe înclinate controlate se modifică, poziția vârfului sculei față de piesa de prelucrat este de asemenea modificată. Decalajul rezultat este calculat pe afișajul poziției.



Blocurile de poziționare cu M91/M92 sunt permise dacă M144 este activă.

Afișarea poziției în modurile de operare SECVENȚĂ INTEGRALĂ și BLOC UNIC nu se modifică până ce axele înclinate nu au ajuns în poziția finală.

Efect

M144 devine activă la începutul blocului. M144 nu funcționează în combinație cu M128 sau un plan de lucru înclinat.

Puteți anula M144 programând M145.



Geometria mașinii trebuie să fie specificată de producătorul mașinii-unelte în descrierea cinematicii.

Producătorul mașinii unelte decide comportamentul mașinii în modurile de operare automate și manuale. Consultați manualul mașinii.

12.5 FUNCȚIA TCPM (opțiune software 2)

Funcție



Geometria mașinii trebuie să fie specificată de producătorul mașinii-unelte în descrierea cinematicii.



Pentru axe înclinate cu cuplare Hirth:

Modificați poziția axei înclinate numai după ce ați retras scula. Altfel este posibil să deteriorați conturul când decuplați.




Înainte de a poziționa cu **M91** sau **M92** și înainte de **TOOL CALL:Resetați FUNCȚIA TCPM.**

Pentru a evita scobirea conturului trebuie să utilizați numai capete de frezat sferice cu **FUNCȚIA TCPM.**

Lungimea sculei trebuie să se raporteze la centrul sferic al vârfului sculei.

Dacă **FUNCȚIA TCPM** este activă, TNC afișează simbolul **TCPM** pe afișajul poziției.

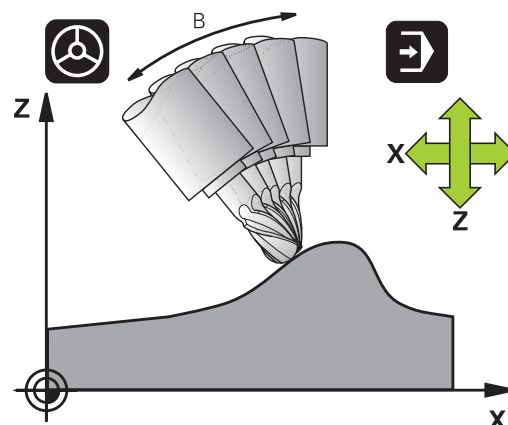

FUNCȚIA TCPM este o variantă îmbunătățită a funcției **M128**, cu care puteți defini comportamentul TNC la poziționarea axelor rotative. Spre deosebire de **M128**, cu **FUNCȚIA TCPM** puteți defini modul de acționare al mai multor funcții:

- Modul de acționare al vitezei de avans programate: **F TCP/F CONT**
- Interpretarea coordonatelor axei rotative programate în programul NC: **AXIS POS/AXIS SPAT**
- Tipul interpolării între poziția de pornire și cea țintă: **PATHCTRL AXIS/PATHCTRL VECTOR**

Definirea FUNCȚIEI TCPM

SPEC
FCT

- Apăsați tasta de funcții speciale

FUNCTION
PROGRAM

- Apăsați tasta soft Asistență programare

FUNCTION
TCPM

- Selectați FUNCȚIE TCPM

12.5 FUNCȚIA TCPM (opțiune software 2)

Modul de acționare al vitezei de avans programate

TNC vă pune la dispoziție două funcții pentru definirea modului de acționare al vitezei de avans programate:

- | |
|----------|
| F
TCP |
|----------|
- **F TCP** (tool center point) (punctul central al sculei) determină ca viteza de avans programată să fie interpretată ca viteza reală relativă dintre vârful sculei și piesa de prelucrat.
- | |
|--------------|
| F
CONTOUR |
|--------------|
- **F CONT** determină ca viteza de avans programată să fie interpretată ca viteza de avans la conturare a axei, programată în respectivul bloc NC.

Exemplu de blocuri NC

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	Viteza de avans se raportează la vârful sculei
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	Viteza de avans este interpretată ca viteza sculei de-a lungul conturului
...	

Interpretarea coordonatelor axei rotative programate

Până acum, mașinile cu capete pivotante la 45° sau mese înclinate la 45° nu puteau seta cu ușurință unghiul de înclinare sau orientarea unei scule în raport cu sistemul de coordonate activ momentan (unghi spațial). Această funcție putea fi efectuată numai prin programe scrise special, cu vectori normali (blocuri LN).

TNC pune acum la dispoziție următoarea funcție:

- | |
|------------------|
| AXIS
POSITION |
|------------------|
- **AXIS POS** determină ca TNC să interpreteze coordonatele programate ale axelor rotative ca poziție nominală a respectivei axe
- | |
|-----------------|
| AXIS
SPATIAL |
|-----------------|
- **AXIS SPAT** stabilește ca TNC să interpreteze coordonatele programate ale axelor rotative ca unghi spațial



AXIS POS trebuie să fie utilizat, în primul rând, dacă mașina dvs. este echipată cu axe rotative carteziene. Puteți utiliza, de asemenea, **AXIS POS** cu capete pivotante de 45°/mese înclinate dacă coordonatele axei rotative programate definesc orientarea dorită a planului de lucru în mod corect (acest lucru poate fi realizat cu un sistem CAM, de exemplu).

AXIS SPAT: Coordonatele axei rotative introduse în blocul de poziționare sunt unghiuri spațiale care iau în considerație sistemul de coordonate (eventual înclinat) (unghi spațial incremental).

După ce activați **FUNCȚIA TCPM** cu **AXIS SPAT**, în primul bloc de poziționare trebuie să programați întotdeauna toate cele trei unghiuri spațiale în definiția unghiului de înclinare. Procedați la fel și dacă unul sau mai multe unghiuri spațiale sunt 0°.

AXIS SPAT: Coordonatele axei rotative introduse în blocul de poziționare sunt unghiuri spațiale care iau în considerație sistemul de coordonate (eventual înclinat) (unghi spațial incremental).

Exemplu de blocuri NC

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Coordonatele axei rotative sunt unghiurile axei
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Coordonatele axei rotative sunt unghiurile spațiale
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Setarea orientării sculei la B+45 de grade (unghi spațial). Definirea unghiurilor spațiale A și C cu 0
...	

12.5 FUNCȚIA TCPM (opțiune software 2)

Tipul interpolării între poziția de pornire și cea finală

TNC vă pune la dispoziție două funcții pentru definirea tipului de interpolare între poziția de pornire și cea finală:

PATH
CONTROL
AXIS

- **PATHCTRL AXIS** stabilește ca punctul sculei dintre poziția de pornire și poziția finală a respectivului bloc NC să se deplaseze în linie dreaptă (**frezare frontală**). Direcția axei sculei în poziția de pornire și în cea finală corespunde cu valorile respective programate, dar circumferința sculei nu descrie un traseu definit între poziția de pornire și poziția finală. Suprafața rezultată prin frezarea cu circumferința sculei (**Frezare periferică**) depinde de geometria mașinii

PATH
CONTROL
VECTOR

- **PATHCTRL VECTOR** stabilește ca vârful sculei dintre poziția de pornire și cea finală al respectivului bloc NC să se deplaseze în linie dreaptă și ca direcția axei sculei dintre poziția de pornire și cea finală să fie interpolată astfel încât să rezulte un plan din prelucrarea la circumferința sculei (**Frezare periferică**)



Cu PATHCTRL VECTOR, rețineți:

Orice orientare a sculei definită este accesibilă în general prin două poziții diferite ale unghiului de înclinare. TNC utilizează soluția cu cel mai scurt traseu disponibil — începând cu poziția curentă. De aceea, la prelucrarea cu 5 axe este posibil ca TNC să deplaseze axele rotative la poziții finale care nu sunt programate.

Pentru a obține cea mai continuă deplasare pe mai multe axe, definiți Ciclul 32 cu o **toleranță pentru axe rotative** (consultați Manualul utilizatorului pentru Ciclurile palpatorului, Ciclul 32 TOLERANȚĂ). Toleranța axelor rotative trebuie să fie aproximativ aceeași cu toleranța deviației de la contur, care este de asemenea definită în Ciclul 32. Cu cât este mai mare toleranța definită pentru axele rotative, cu atât mai mari sunt deviațiile de la contur în timpul frezării periferice.

Resetarea funcției TCPM

RESETARE
TCPM

- Utilizați **RESETARE FUNCȚIE TCPM** când doriți să reseați funcția din cadrul unui program.



TNC re setează automat **FUNCȚIA TCPM** dacă selectați un nou program într-un mod de rulare de program.

Puteți reseta **FUNCȚIA TCPM** numai dacă funcția **PLAN** este dezactivată. Dacă este necesar, rulați **RESETARE PLAN** înainte de **RESETARE FUNCȚIE TCPM**.

Exemplu de blocuri NC

...	
25 FUNCTION RESETTCPM	Resetarea FUNCȚIEI TCPM
...	


12.6 Frezarea periferică: compensarea razei 3-D cu TCPM și compensarea razei (G41/G42)

12.6 Frezarea periferică: compensarea razei 3-D cu TCPM și compensarea razei (G41/G42)

Aplicație

La frezarea periferică, TNC deplasează scula perpendicular pe direcția de mișcare și perpendicular pe direcția sculei cu suma valorilor delta **DR** (tabel de scule și blocul T). Determinați direcția de compensare cu compensarea razei **G41/G42** (consultați ilustrația din partea dreaptă sus, direcție de avans transversal Y+).

Pentru ca TNC să poată atinge orientarea setată a sculei, trebuie să activați funcția **M128** consultați "Menținerea poziției vârfului sculei când poziționați cu axe înclinate (TCPM): M128 (opțiune software 2)", Pagină 366 și apoi compensarea razei sculei. Apoi, TNC poziționează automat axele rotative astfel încât scula să poată atinge orientarea definită de coordonatele axelor rotative cu compensarea de rază.

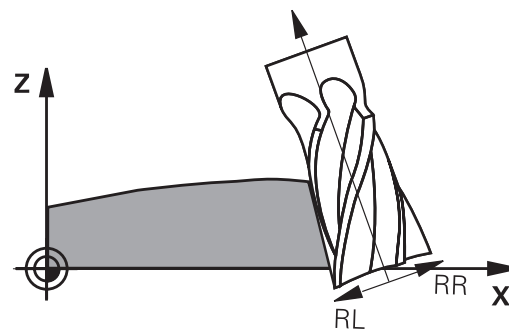

Această funcție este posibilă numai pe mașinile pentru care puteți defini unghiuri spațiale pentru configurarea axei de înclinare. Consultați manualul mașinii.

TNC nu poate poziționa automat axele rotative pe toate mașinile.

Consultați manualul mașinii.

Rețineți că TNC execută o deplasare de compensare cu **valorile delta** definite. Raza R a sculei, definită în tabelul de scule, nu are niciun efect asupra compensării.



Pericol de coliziune!

Pe mașinile ale căror axe rotative permit numai un avans transversal limitat, uneori poziționarea automată poate necesita rotirea mesei cu 180°. În acest caz, aveți grijă ca vârful sculei să nu intre în coliziune cu piesa de prelucrat sau cu elementele de fixare.

Puteți defini orientarea sculei într-un bloc G01, după descrierea de mai jos.

Exemplu: Definirea orientării sculei cu M128 și coordonatele axelor rotative

N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0 *	Prepoziționare
N20 M128 *	Activarea M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000 *	Compensarea razei sculei
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0 *	Poziționarea axei rotative (orientarea sculei)

13

**Programare:
Editor masă
mobilă**

13.1 Gestionarea meselor mobile (opțiune software)

13.1 Gestionarea meselor mobile (opțiune software)

Aplicație



Gestionarea tabelului mesei mobile este o funcție dependentă de mașină. Intervalul standard de funcționare este descris mai jos. Consultați manualul mașinii.

Tabelele mesei mobile sunt utilizate pentru centre de prelucrare cu schimbătoare de mese mobile: Tabelul mesei mobile apelează programele piesei care sunt necesare pentru diferitele mese mobile și activează presetările, decalările de origine sau tabelele de origine.

Puteți utiliza, de asemenea, tabelele mesei mobile pentru a rula în ordine mai multe programe care au puncte de referință diferite.



Dacă doriți să creați sau să gestionați tabele de mese mobile, numele fișierului trebuie să înceapă cu o literă.

Pos. cu int. anuală date Editare tabel

TNC: NNC: prog: PGM: P388.P

NR	TYPE	NAME	DATUM
0		PRG.100	
1	PGM	3218.H	
2	PGM	3217.H	

Tip p381?

INCEPUT SFARSIT PAGINA PAGINA CALITARE END

Tabelele mesei mobile conțin următoarele informații:

- **TIP** (introducere obligatorie): Identificare pentru masa mobilă sau programul NC (selectați cu ENT)
- **NUME** (introducere obligatorie): Numele mesei mobile sau al programului. Producătorul mașinii unelte determină numele mesei mobile (consultați manualul mașinii unelte). Numele programului trebuie stocat în același director cu tabelul mesei mobile. În caz contrar trebuie să introduceți numele complet al căii pentru program
- **PRESETARE** (introducere opțională): Numărul presetat din tabelul de presetări. Numărul presetării definit aici este interpretat de TNC ca originea piesei de prelucrat.
- **ORIGINE** (introducere opțională): Numele tabelului de origini. Tabelul de origine trebuie stocat în același director cu tabelul pentru masa mobilă. În caz contrar trebuie să introduceți numele complet al căii pentru tabelul de origine. Originile din tabelul de origini pot fi activate în programul NC cu Ciclul 7 **DECALARE DE ORIGINE**

- **LOCAȚIE** (introducere obligatorie): Introducerea valorii „**MA**” indică faptul că mașina este încărcată cu o masă mobilă sau cu un element de fixare care poate fi prelucrat. TNC prelucrează numai mese mobile sau elemente de fixare ale mașinii identificate cu „**MA**”. Pentru a introduce „**MA**”, apăsați tasta ENT. Apăsați tasta NO ENT pentru a elimina intrarea.
- **BLOCARE** (introducere opțională): Blocarea executării unei linii de masă mobilă. Apăsați tasta ENT pentru a marca executarea unei linii de masă mobilă ca blocată (linia afectată va fi identificată prin „*”). Apăsați tasta NO ENT pentru a anula blocarea. Puteți bloca executarea pentru programe individuale, elemente de fixare sau pentru toată masa mobilă. Nu vor fi executate nici liniile neblocate (de ex. PGM) ale unei mese mobile blocate.

13.1 Gestionarea meselor mobile (opțiune software)

Funcție de editare	Tastă soft
Selectare început tabel	
Selectare sfârșit tabel	
Selectare pagină anterioară în tabel	
Selectare pagină următoare în tabel	
Inserare ca ultima linie din tabel	
Ștergere ultima linie din tabel	
Adăugarea numărului de linii care pot fi introduse la sfârșitul tabelului	
Copiere câmp evidențiat	
Inserare câmp copiat	
Selectarea începutului de linie	
Selectarea sfârșitului de linie	
Copierea valorii actuale	
Introducerea valorii curente	
Editați câmpul curent	
Sortarea în funcție de conținutul coloanei	
Funcții suplimentare, de ex. salvare	

Selectarea tabelului mesei mobile

- ▶ Pentru a selecta gestionarul de fișiere în modul de operare Programare și editare, apăsați tasta PGM MGT
- ▶ Pentru a afișa toate fișierele de tipul .P: Apăsați tastele soft SELECTARE TIP și AFIȘARE TOATE
- ▶ Selectați un tabel al mesei mobile cu tastele săgeți sau introduceți un nume nou de fișier pentru a crea un tabel nou
- ▶ Confirmați înregistrarea cu tasta ENT

Leșirea din fișierul mesei mobile

- ▶ Apelați gestionarul de fișiere: Apăsați tasta PGM MGT
- ▶ Pentru a selecta un alt tip de fișiere, apăsați tasta soft SELECTARE TIP și tasta soft pentru tipul de fișier dorit, de exemplu AFIȘARE.H
- ▶ Selectați fișierul dorit

Executare fișier masă mobilă



MP7683 definește modul de executare a tabelului mesei mobile: în funcție de bloc sau continuu.
Utilizați butonul de configurație ecran pentru a comuta între vizualizare tabel și vizualizare formular.


- ▶ Selectați gestionarul de fișiere în modurile de operare Rulare program, Secvență integrală sau Rulare program, Bloc unic: Apăsați tasta PGM MGT
- ▶ Pentru a afișa toate fișierele de tipul .P, apăsați tastele soft SELECTARE TIP și AFIȘARE P.
- ▶ Selectați tabelul mesei mobile cu tastele săgeți și confirmați cu ENT
- ▶ Rulați tabelul mesei mobile: Apăsați tasta NC start

13.1 Gestionarea meselor mobile (opțiune software)

Suportul de ecran pentru executarea tabelelor mesei mobile

Puteți seta dispozitivul TNC astfel încât să afișeze împreună, pe ecran, conținutul programului și conținutul fișierului liber definibil, selectând suportul de ecran PGM + PALLET. În timpul execuției, TNC afișează blocurile de program în partea stângă și masa mobilă în partea dreaptă. Pentru a verifica conținutul programului înainte de execuție, efectuați următorii pași:

- ▶ Selectați un tabel al mesei mobile
- ▶ Cu tastele săgeți, alegeți programul pe care doriți să îl verificați
- ▶ Apăsăți tasta soft OPEN PGM: TNC afișează pe ecran programul selectat. Acum puteți naviga prin program cu tastele săgeți
- ▶ Pentru a reveni la tabelul mesei mobile, apăsați tasta soft END PGM

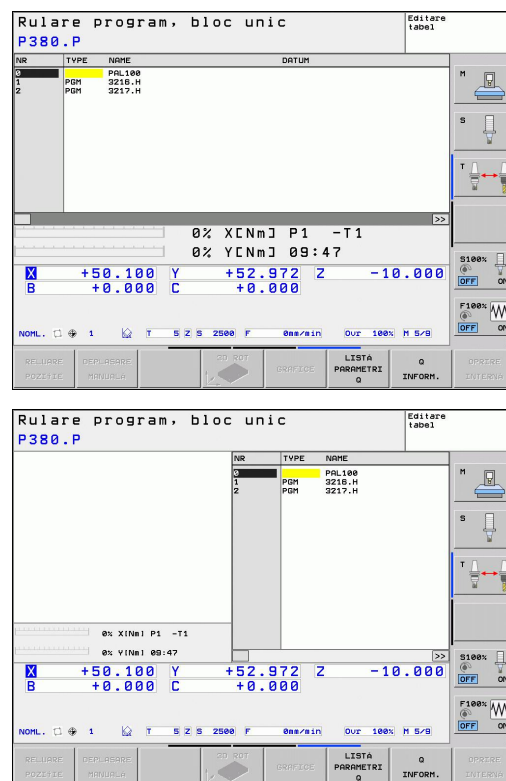

14

**Operare manuală
și setare**

14.1 Pornirea, oprirea

14.1 Pornirea, oprirea

Pornirea



Pornirea și traversarea punctelor de referință pot varia în funcție de mașina unealtă.
Consultați manualul mașinii.

Porniți alimentarea electrică a TNC și a mașinii. TNC afișează următorul dialog:

PORNIREA SISTEMULUI

- TNC a pornit

ALIMENTAREA CU ENERGIE ÎNTRERUPTĂ

- Mesajul TNC pentru întreruperea alimentării cu energie - eliminați mesajul

COMPILAȚI UN PROGRAM PLC

- Programul PLC al TNC este compilat automat

TENSIUNE CC EXT. RELEU LIPSĂ

- Conectare la tensiunea CC externă. TNC verifică funcționarea circuitului EMERGENCY STOP

OPERARE MANUALĂ**TRAVERSAREA PUNCTELOR DE REFERINȚĂ**

- Traversați punctele de referință manual, în secvența descrisă: Pentru fiecare axă, apăsați butonul START al mașinii sau



- Depășirea punctelor de referință în orice secvență: Apăsați și mențineți apăsat butonul de direcționare a axei mașinii pentru fiecare axă până când punctul de referință este traversat



Dacă mașina este echipată cu dispozitive de codare absolută, puteți omite deplasarea peste punctele de referință. În acest caz, TNC este gata de funcționare imediat după pornirea alimentării electrice a sistemului de control al mașinii.

TNC este gata de funcționare în modul Operare manuală.



Punctele de referință trebuie traversate numai dacă axele mașinii vor fi mutate. Dacă intenționați numai să editați sau să testați programe, puteți selecta modulele de operare Programare și editare sau Rulare test imediat după pornirea alimentării electrice a sistemului de control.

Puteți traversa ulterior punctele de referință apăsând tasta soft DEPĂȘIRE REFERINȚĂ în modul Operare manuală.

Traversarea punctului de referință într-un plan de lucru înclinat



Pericol de coliziune!

Asigurați-vă că valorile unghiurilor introduse în meniul pentru planul de lucru înclinat se potrivesc cu unghiurile efective ale axei înclinate.

Dezactivați funcția „Înclinare plan de lucru” înainte de a traversa punctele de referință. Asigurați-vă că nu are loc nicio coliziune. Retrageți scula din poziția actuală mai întâi, dacă este nevoie.

TNC activează automat planul de lucru înclinat dacă această funcție a fost activată când a fost oprit controlul. Apoi TNC deplasează axele din sistemul de coordonate înclinat când este apăsată tasta de direcționare a axelor. Poziționați scula astfel încât să fie expus pericolul de coliziune în timpul traversării ulterioare a punctelor de referință. Pentru a traversa punctele de referință, trebuie să dezactivați funcția „Înclinare plan de lucru”, consultați "Pentru activarea înclinării manuale:", Pagină 440.



Dacă utilizați această funcție, atunci, pentru dispozitive de codare neabsolută, trebuie să confirmați pozițiile axelor rotative, pe care TNC le afișează într-o fereastră contextuală. Poziția afișată reprezintă ultima poziție activă a axelor rotative dinainte de oprire.

Dacă una dintre cele două funcții active anterior este activă și acum, butonul NC START nu are nicio funcție. TNC emite un mesaj de eroare corespunzător.

14.1 Pornirea, oprirea

Oprirea

Pentru a evita pierderea datelor la oprire, trebuie să opriți sistemul de operare al TNC după cum urmează:

- ▶ Selectați modul Operare manuală



- ▶ Selectați funcția pentru oprire, confirmați din nou cu tasta soft DA
- ▶ Când TNC afișează mesajul **NOW IT IS SAFE TO TURN POWER OFF** într-o fereastră contextuală, puteți opri alimentarea cu energie a TNC

**Atenție: Se pot pierde date!**

Oprirea neadecvată a dispozitivului TNC poate determina pierderea de date!

Rețineți că apăsarea tastei END după oprirea sistemului de control determină repornirea acestuia. Oprirea în timpul unei reporniri poate determina de asemenea pierderea datelor!

14.2 Mutarea axelor mașinii

Notă



Avansul transversal cu butoanele de direcționare ale axei mașinii poate varia în funcție de mașina unealtă. Consultați manualul mașinii.

Mutarea axei cu butoanele de direcționare a axei mașinii



- Selectați modul Operare manuală



- Apăsați butonul de direcționare a axei mașinii și mențineți-l atâta timp cât doriți să deplasați axa sau



- Deplasarea continuă a axei: Apăsați și mențineți apăsat butonul de direcționare a axei mașinii, apoi apăsați butonul START al mașinii



- Pentru a opri axa, apăsați butonul STOP al mașinii.

Puteți deplasa mai multe axe simultan cu aceste două metode. Puteți modifica viteza de avans la care sunt traversate axele cu tasta soft F, consultați "Viteza broșei S, viteza de avans F și funcția auxiliară M", Pagină 398.

Poziționarea incrementală pas cu pas

 
Cu poziționarea incrementală pas cu pas puteți deplasa axa unei mașini pe o distanță presetată.



- Selectați modul Operare manuală sau Roată de mână el.



- Schimbați rândul de taste soft



- Selectați poziționarea incrementală pas cu pas: Setati tasta soft INCREMENT la PORNIT

INCREMENTARE PAS CU PAS =




- Introduceți incrementul pas cu pas în mm și confirmați cu tasta ENT



- Apăsați butonul de direcționare a axei mașinii de câte ori doriți



Valoarea maxim admisă pentru fiecare pas este de 10 mm.

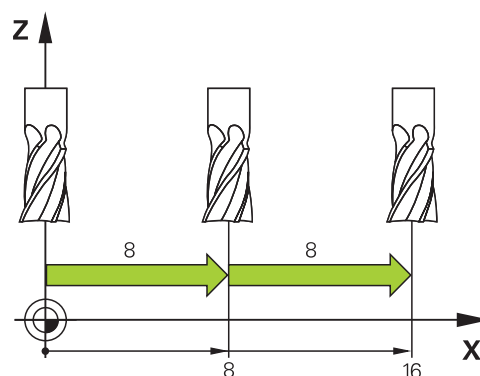

14.2 Mutarea axelor mașinii

Traversarea cu roți de mână electronice

TNC acceptă deplasarea cu următoarele roți de mână electronice noi:

- HR 520: Roată de mână compatibilă pentru conectare la HR 420 cu ecran, transfer de date prin cablu
- HR 550 FS: Roată de mână cu ecran, transmisie de date radio

Pe lângă aceasta, TNC este compatibilă în continuare cu roțile de mână cu cablu HR 410 (fără ecran) și HR 420 (cu ecran).



Atenție: Pericol pentru operator și pentru roata de mână!

Toți conectorii roții de mână pot fi scoși doar de personal de service autorizat, chiar dacă acest lucru este posibil fără niciun fel de unelte!

Asigurați-vă că roata de mână este conectată, înainte să porniți mașina!

Dacă doriți să operați mașina fără roata de mână, deconectați cablul de la mașină și acoperiți priza deschisă cu un capac!



Producătorul mașinii unelte poate pune la dispoziție funcții suplimentare pentru HR 5xx. Consultați manualul mașinii.



Roata de mână HR 5xx este recomandată dacă doriți să utilizați suprapunerea cu roata de mână în funcția axei virtuale consultați "Axa virtuală a sculei VT".


Roțile de mână HR 5xx portabile dispun de un ecran pe care TNC afișează informații. În plus, puteți rula funcții importante de configurare cu ajutorul tastelor soft ale roții de mână, precum setarea originii sau introducerea și rularea funcțiilor M.

Imediat ce apăsați tasta de activare a roții de mână, aceasta activează roata de mână și dezactivează panoul de control. Acest lucru este indicat de o fereastră contextuală de pe ecranul TNC.



Mutarea axelor mașinii 14.2


- 1 Buton OPRIRE DE URGENȚĂ
- 2 Afișajul roții de mână pentru afișarea stării și selectarea funcțiilor, pentru informații suplimentare, ""
- 3 Taste soft
- 4 Taste de selectare a axei; pot fi schimbate de producătorul mașinii, în funcție de configurația axei
- 5 Tastă permisivă
- 6 Taste săgeți pentru definirea sensibilității roții de mână
- 7 Tastă de activare a roții de mână
- 8 Tastă pentru direcția de parcurgere pe axa selectată
- 9 Tastă suprapunere avans transversal rapid pentru direcție
- 10 Activare broșă (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 11 Tastă „Creare bloc NC” (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 12 Dezactivare broșă (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 13 Tastă CTRL pentru funcții speciale (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 14 NC start (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 15 Oprire NC (funcție dependentă de mașină, tasta poate fi schimbată de producătorul mașinii)
- 16 Roată de mână
- 17 Potențiometrul vitezei broșă
- 18 Potențiometrul vitezei de avans
- 19 Conectare prin cablu, nu este disponibilă pentru roata de mână wireless HR 550 FS

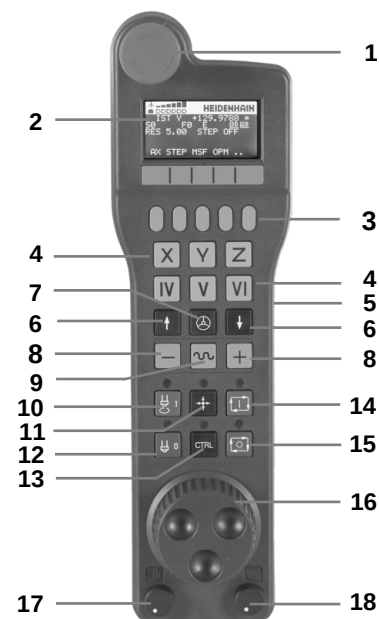

14.2 Mutarea axelor mașinii

Ecran roată de mână

- 1 Numai cu roata de mână wireless HR 550 FS: Arată dacă roata de mână se află în stația de conectare sau dacă funcționarea wireless este activă
- 2 Numai cu roata de mână wireless HR 550 FS: Afișează puterea câmpului, 6 bare = puterea maximă a câmpului
- 3 Numai cu roata de mână wireless HR 550 FS: Afișează starea de încărcare a bateriei reîncărcabile, 6 bare = încărcată complet O bară se deplasează de la stânga la dreapta în timpul reîncărcării
- 4 ACTL: Tipul afișării poziției
- 5 Y+129.9788: Poziția axei selectate
- 6 *: STIB (control în operare); rularea programului a început sau axa este în mișcare
- 7 S0:: Viteză broșă curentă
- 8 F0: Viteza de avans la care se deplasează axa selectată
- 9 E: Mesaj de eroare
- 10 3D: Funcția Plan de lucru înclinat este activă
- 11 2D: Funcția Rotație de bază este activă
- 12 RES 5.0: Rezoluție roată de mână activă. Distanța de deplasare, în mm/rot (°/rot pentru axe rotative), a axei selectate pentru o rotație a roții de mână
- 13 STEP ON sau OFF: Increment pas cu pas activ sau inactiv. Dacă funcția este activă, TNC afișează, de asemenea, incrementarea pas cu pas activă
- 14 Rând de taste soft: Selectarea a diverse funcții, descrise în secțiunile următoare

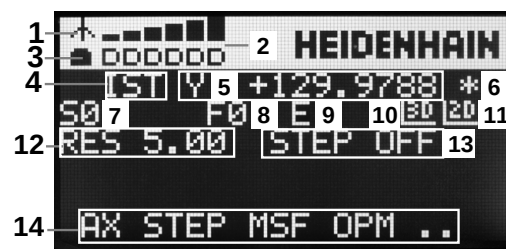

Caracteristici speciale ale roții de mână wireless HR 550 FS



Din cauza diverselor surse potențiale de interferență, o conexiune wireless nu este la fel de sigură ca și o conexiune prin cablu. Înainte de să utilizați roata de mână wireless, trebuie să se verifice dacă sunt și alți utilizatori radio în apropierea mașinii. Verificarea prezenței unor frecvențe sau canale radio este recomandată pentru toate sistemele radio industriale.

Când HR 550 nu este necesară, puneți-o întotdeauna în suportul pentru roata de mână. Astfel, vă puteți asigura că acumulatorii roții de mână sunt întotdeauna pregătiți de utilizare datorită benzii de contact de pe partea posterioară a roții de mână wireless și cu ajutorul comenzii de reîncărcare și că există o conexiune de contact directă pentru circuitul de oprire de urgență.

Dacă survine o eroare (întreruperea conexiunii radio, calitatea slabă a recepției, componentă defectă a roții de mână), roata de mână reacționează întotdeauna cu o oprire de urgență.

Citiți notele privind configurarea roții de mână wireless HR 550 FS consultați "Configurați roata de mână wireless HR 550 FS", Pagină 494



Atenție: Pericol pentru operator și pentru mașină!

Din motive de siguranță, trebuie să opriți roata de mână wireless și suportul roții de mână după un timp de funcționare de cel mult 120 de ore, astfel încât TNC să poată rula un test funcțional la repornire!

Dacă utilizați mai multe mașini cu roți de mână wireless în atelierul dvs., trebuie să marcați roțile de mână și suporturile aferente, astfel încât asocierile dintre acestea să poată fi identificate în mod clar (de ex. cu etichete colorate sau cu numere). Marcajele de pe roata de mână wireless și suportul roții de mână trebuie să fie vizibile în mod clar utilizatorului!

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că roata de mână corectă pentru mașina dvs. este activă.

14.2 Mutarea axelor mașinii

Roata de mână wireless HR 550 FS este dotată cu o baterie reîncărcabilă. Bateria este încărcată când introduceți roata de mână în suport (consultați figura).


Puteți opera HR 550 FS cu acumulatorul timp de 8 ore înainte ca aceasta să necesite o reîncărcare. Se recomandă, totuși, să puneți roata de mână în suportul său când nu o utilizați.

Imediat ce roata de mână este în suportul său, aceasta comută intern la operarea prin cablu. În acest mod, puteți utiliza roata de mână chiar dacă aceasta ar fi complet descărcată. Funcțiile sunt aceleași ca la funcționarea wireless.



Când roata de mână este complet descărcată, durează circa 3 ore până când este încărcată complet în suportul său.

Curățați contactele 1 din suportul roții de mână și ale roții de mână periodic pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora.

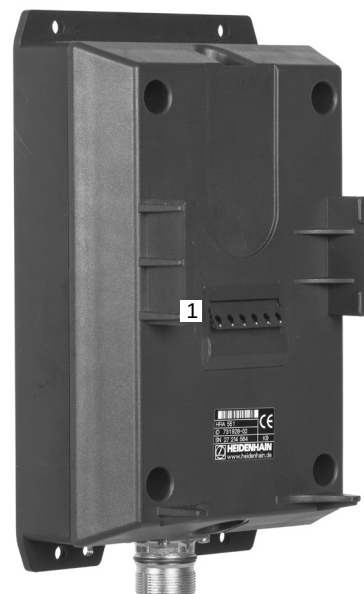

Distanța de transmisie este foarte largă. Dacă totuși vă apropiați de marginea unei zone de transmisie, ceea ce este posibil în cazul mașinilor foarte mari, HR 550 FS vă avertizează din timp printr-o vibrație de avertizare care este remarcată imediat. În acest caz trebuie să reduceți distanța până la suportul roții de mână, în care este integrat receptorul radio.



 
Atenție: Pericol pentru piesa de prelucrat și pentru sculă!

Dacă funcționarea fără întrerupere nu mai este posibilă în distanța de transmisie, TNC declanșează automat o oprire de urgență. Aceasta se poate întâmpla, de asemenea, în timpul prelucrării.

Încercați să stați cât mai aproape posibil de suportul roții de mână și puneți roata de mână în suportul său când nu o utilizați.

Dacă TNC a declanșat o oprire de urgență, trebuie să reactivați roata de mână. Procedați după cum urmează:

- Selectați modul de operare Programare și editare
- Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD
- Parcurgeți rândul de taste soft



- Selectați meniul de configurare pentru roata de mână wireless: Apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS
- Faceți clic pe butonul **Pornire roată de mână** pentru a reactiva roata de mână wireless
- Pentru a salva configurația și a ieși din meniul de configurare, apăsați butonul **END**

Modul de operare MOD include o funcție pentru operarea și configurarea inițială a roții de mână consultați "Configurați roata de mână wireless HR 550 FS", Pagină 494.

Selectarea axei care va fi mutată

Puteți activa direct cu tastele axelor axele principale X, Y, Z și alte trei axe definite de producătorul mașinii-unelte. Producătorul mașinii-unelte poate plasa, de asemenea, axa virtuală VT direct pe una dintre tastele libere pentru axe. Dacă axa virtuală VT nu este pe una dintre tastele de selectare a axei, procedați după cum urmează:

- Apăsați tasta soft F1 pentru roata de mână (**AX**): TNC afișează toate axele active pe afișajul roții de mână. Axa activă curent clipește
- Selectați axa dorită cu tastele soft ale roții de mână F1 (->) sau F2 (<-) și confirmați cu tasta soft a roții de mână F3 (**OK**)

Setarea sensibilității roții de mână

Sensibilitatea roții de mână definește distanța de deplasare a unei axe pentru o rotație a roții de mână. Nivelurile de sensibilitate sunt predefinite și pot fi selectate cu tastele săgeți ale roții de mână (numai când pasul incremental nu este activ).

Niveluri de sensibilitate selectabile:

0,01/0,02/0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20 [mm/rotație sau grade/rotație]

14.2 Mutarea axelor mașinii

Deplasarea axelor



- ▶ Activați roata de mână: Apăsați tasta roții de mână de pe HR 5xx: Acum puteți opera TNC doar prin HR5xx; TNC afișează o fereastră contextuală care conține informații despre ecranul TNC
- ▶ Selectați modul de operare dorit prin intermediul tastei soft OPM, dacă este cazul



- ▶ Dacă este necesar, apăsați și mențineți apăsat butonul permisiv
- ▶ Utilizați roata de mână pentru a selecta axa pe care doriți să o deplasați. Selectați axele suplimentare prin intermediul tastei soft, dacă este necesar



- ▶ Deplasați axa selectată în direcția pozitivă sau



- ▶ Deplasați axa activă în direcție negativă



- ▶ Dezactivați roata de mână: Apăsați tasta roții de mână de pe HR 5xx : Acum puteți opera TNC din nou prin intermediul panoului de operare

Setările potențiometrului

Potențiometrele panoului de operare al mașinii rămân active după activarea roții de mână. Dacă doriți să utilizați potențiometrele de pe roata de mână, efectuați următorii pași:

- ▶ Apăsați tastele CTRL și Roată de mână de pe HR 5xx. TNC afișează meniul de taste soft pentru selectarea potențiometrelor de pe ecranul roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft HW pentru a activa potențiometrele roții de mână

Dacă ați activat potențiometrele pe roata de mână, trebuie să reactivați potențiometrele panoului de operare al mașinii înainte de a deselecta roata de mână. Procedați după cum urmează:

- ▶ Apăsați tastele CTRL și Roată de mână de pe HR 5xx. TNC afișează meniul de taste soft pentru selectarea potențiometrelor de pe ecranul roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft KBD pentru a activa potențiometrele panoului de operare al mașinii

Poziționarea incrementală pas cu pas

Cu poziționarea incrementală pas cu pas, TNC deplasează axa roții de mână active la o distanță presetată, definită de dvs.:

- ▶ Apăsați tasta soft F2 (**PAS**) a roții de mână
- ▶ Activați poziționarea incrementală pas cu pas: Apăsați tasta soft 3 (**ON**) a roții de mână
- ▶ Selectați incrementul pas cu pas apăsând tasta F1 sau F2. Dacă apăsați și mențineți apăsată tasta respectivă, de fiecare dată când atinge o valoare zecimală 0, TNC crește incrementul cu un factor de 10. Dacă, în plus, apăsați tasta CTRL, incrementul crește la 1. Cel mai mic increment pas cu pas posibil este de 0,0001 mm. Cel mai mare posibil este de 10 mm
- ▶ Confirmați incrementul pas cu pas selectat cu tasta soft 4 (**OK**)
- ▶ Cu tastele + sau – ale roții de mână, deplasați axa roții de mână active în direcția corespunzătoare

Introducerea funcțiilor auxiliare M

- ▶ Apăsați tasta soft F3 (**MSF**) a roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft F1 (**M**) a roții de mână
- ▶ Selectați numărul funcției M dorite apăsând tasta F1 sau F2
- ▶ Executați funcția M cu tasta NC start

Introducerea vitezei S a broșei

- ▶ Apăsați tasta soft F3 (**MSF**) a roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft F2 (**S**) a roții de mână
- ▶ Selectați viteza dorită apăsând tasta F1 sau F2. Dacă apăsați și mențineți apăsată tasta respectivă, de fiecare dată când atinge o valoare zecimală 0, TNC crește incrementul cu un factor de 10. Dacă, în plus, apăsați tasta CTRL, incrementul crește la 1000
- ▶ Activați noua viteză S cu tasta NC start

14.2 Mutarea axelor mașinii

Introducerea vitezei de avans F

- ▶ Apăsați tasta soft F3 (**MSF**) a roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft F3 (**F**) a roții de mână
- ▶ Selectați viteza de avans dorită apăsând tasta F1 sau F2. Dacă apăsați și mențineți apăsată tasta respectivă, de fiecare dată când atinge o valoare zecimală 0, TNC crește incrementul cu un factor de 10. Dacă, în plus, apăsați tasta CTRL, incrementul crește la 1000
- ▶ Confirmați noua viteză de avans F cu tasta soft F3 (**OK**) a roții de mână

Setare origine

- ▶ Apăsați tasta soft F3 (**MSF**) a roții de mână
- ▶ Apăsați tasta soft F4 (**PRS**) a roții de mână
- ▶ Dacă este necesar, selectați axa pe care va fi setată originea.
- ▶ Resetați axa cu tasta soft F3 (**OK**) a roții de mână sau, cu F1 și F2, setați valoarea dorită și confirmați cu F3 (**OK**). De asemenea, prin apăsarea tastei CTRL, puteți crește incrementul la 10

Schimbarea modurilor de operare

Cu tasta soft F4 (**OPM**) a roții de mână, aceasta poate fi utilizată pentru a modifica modul de operare, în cazul în care starea curentă a controlului permite schimbarea modului.

- ▶ Apăsați tasta soft F4 (**OPM**) a roții de mână
- ▶ Selectați modul de operare dorit cu tasta soft a roții de mână
 - MAN: Operare manuală
 - MDI: Poziționarea cu introducerea manuală a datelor
 - SGL: Rulare program, bloc unic
 - RUN: Rulare program, secvență integrală

Generarea unui bloc L complet



Producătorul mașinii-unelte poate alocă orice funcție tastei „Creare bloc NC” a roții de mână Consultați manualul mașinii.

- ▶ Selectați modul de operare **Poziționare cu MDI**
- ▶ Dacă este necesar, utilizați tastele cu săgeți de pe tastatura TNC pentru a selecta blocul NC după care va fi introdus noul bloc L
- ▶ Activați roata de mână
- ▶ Apăsăți tasta roții de mână „Creare bloc NC”: TNC introduce un bloc L complet, ce conține toate pozițiile axei, selectate prin funcția MOD

Caracteristicile din modurile de operare Rulare program

În modurile de operare Rulare program puteți utiliza următoarele funcții:

- NC start (tasta NC-start a roții de mână)
- NC stop (tasta NC-stop a roții de mână)
- După ce a fost apăsată tasta NC-stop: Oprire internă (tastele soft **MOP** și apoi **OPRIRE** ale roții de mână)
- După ce a fost apăsată tasta NC-stop: Avans transversal manual pe axe (tastele soft **MOP** și apoi **MAN** ale roții de mână)
- Revenirea la contur, după ce axele au fost deplasate manual în timpul unei întreruperi de program (tastele soft **MOP** și apoi **REPO** ale roții de mână). Operarea se efectuează cu tastele soft ale roții de mână, care funcționează în mod similar cu tastele soft ale ecranului de control, consultați "Revenirea la contur", Pagină 471
- Comutatorul de pornire/oprire pentru funcția Plan de lucru înclinat (tastele soft **MOP** și apoi **3D** ale roții de mână)

14.3 Viteza broșei S, viteza de avans F și funcția auxiliară M

14.3 Viteza broșei S, viteza de avans F și funcția auxiliară M

Aplicație

 
În modurile Operare manuală și Roată de mână el., puteți introduce viteza broșei S, viteza de avans F și funcțiile auxiliare M cu tastele soft. Funcțiile auxiliare sunt descrise în capitolul 7 „Programarea: Funcțiile auxiliare”.



Producătorul mașinii unelte determină funcțiile auxiliare M disponibile pe sistemul dvs. de control și efectul acestora.

Introducerea valorilor

Viteza S a broșei, funcțiile auxiliare M



- Pentru a introduce viteza broșei: Apăsăți tasta soft S

VITEZĂ BROȘĂ S=



- Introduceți **1000** (viteza broșei) și confirmați cu butonul START al mașinii.

Viteza S a broșei cu valoarea rpm introdusă este pornită cu funcția auxiliară M. Procedați în mod asemănător pentru a introduce o funcție auxiliară M.

Viteză de avans F

După ce ați introdus o viteză de avans F, trebuie să confirmați înregistrarea cu tasta ENT în loc de butonul START al mașinii.

Următoarele sunt valabile pentru viteza de avans F:

- Dacă introduceți $F=0$, este utilizată cea mai mică viteză de avans din parametrul mașinii **manualFeed**.
- Dacă viteza de avans introdusă depășește valoarea din parametrul **maxFeed**, este valabilă valoarea parametrului.
- Valoarea F nu se pierde în timpul întreruperii alimentării cu energie

Viteza broșei S, viteza de avans F și funcția auxiliară M 14.3

Reglarea vitezei broșei și a vitezei de avans

Cu mânerele de prioritate puteți varia viteza S a broșei și viteza de avans F de la 0% la 150% din valoarea setată.



Cadranul de prioritate pentru viteza broșei este activ numai pentru mașini cu acționare variabilă infinită a broșei.



Activarea limitării vitezei de avans



Limita vitezei de avans depinde de mașină.
Consultați manualul mașinii.

 
Când tasta soft F LIMITED este setată la PORNIT, TNC limitează viteza maximă permisă a axei la viteza limitată de siguranță, specificată de producătorul mașinii.



► Selectați modul **Operare manuală**



► Parcurgeți până la ultimul rând de taste soft



► Activare/Dezactivare limită viteză de avans

14.4 Siguranța funcțională FS (opțiune)

14.4 Siguranța funcțională FS (opțiune)

Diverse

Fiecare operator al mașinii-unelte este expus anumitor riscuri. Deși dispozitivele de protecție pot preveni accesul la puncte periculoase, operatorul trebuie să poată, de asemenea, lucra la mașină fără această protecție (de ex. ușa de protecție deschisă). În ultimii ani au fost elaborate mai multe instrucțiuni și reglementări pentru a minimiza aceste riscuri.

Conceptul de siguranță HEIDENHAIN integrat în sistemele de control TNC respectă **Nivelul de performanță d** conform EN 13849-1 și SIL 2 conform IEC 61508, dispune de moduri de operare în siguranță, conform EN 12417, și asigură protecția extinsă a operatorului.

Baza conceptului de siguranță HEIDENHAIN este structura cu două canale a procesorului, care constă din computerul principal (MC) și unul sau mai multe module de control al antrenării (CC= unitate de calcul a sistemului de control). Toate mecanismele de monitorizare sunt desemnate redundant în sistemele de control. Datele sistemului relevante pentru siguranță sunt supuse unei comparații ciclice reciproce a datelor. Erorile relevante pentru siguranță au întotdeauna ca efect oprirea de siguranță a tuturor antrenărilor prin reacții de oprire definite.

Funcțiile de siguranță definite sunt declanșate și stările de operare în siguranță sunt obținute prin intrări și ieșiri relevante pentru siguranță (implementare pe două canale), care au o influență asupra sistemului în toate modurile de operare.

În acest capitol veți găsi explicații privind funcțiile care sunt disponibile în plus pentru TNC cu siguranță funcțională.



Producătorul mașinii-unelte adaptează conceptul de siguranță HEIDENHAIN la mașina dvs. Consultați manualul mașinii.

Explicarea termenilor

Moduri de operare în siguranță

Descriere	Descriere scurtă
SOM_1	Mod de operare în siguranță 1: operare automată, mod producție
SOM_2	Mod de operare în siguranță 2: mod de configurare
SOM_3	Mod de operare în siguranță 3: intervenție manuală; doar pentru operatori calificați
SOM_4	Mod de operare în siguranță 4: Intervenție manuală avansată, monitorizarea procesului

Funcții de siguranță

Descriere	Descriere scurtă
SS0, SS1, SS1F, SS2	Oprește de siguranță: oprirea în siguranță a tuturor antrenărilor utilizând metode diferite
STO	Cuplu de siguranță oprit: alimentarea cu energie la motor este întreruptă. Oferă protecție împotriva pornirii accidentale a antrenărilor
SOS	Oprește de siguranță a operării. Oferă protecție împotriva pornirii accidentale a antrenărilor
SLS	Viteză limitată pentru siguranță. Nu permite ca antrenările să depășească limitele de viteză specificate când ușa de protecție este deschisă

14.4 Siguranța funcțională FS (opțiune)

Verificarea poziției axei



Această funcție trebuie să fie adaptată la TNC de către producătorul mașinii. Consultați manualul mașinii.

După pornire, TNC verifică dacă poziția unei axe se potrivește cu poziția imediat după oprire. În cazul apariției unei abateri, această axă este indicată cu roșu în afișajul de poziție. Axele marcate cu roșu nu mai pot fi deplasate în timp ce ușa este deschisă.

În astfel de cazuri, trebuie să vă apropiați de o poziție de test pentru axele respective. Procedați după cum urmează:

- ▶ Selectați modul **Operare manuală**
- ▶ Executați apropierea cu NC Start, pentru a muta axele în succesiunea indicată
- ▶ Când poziția de testare a fost atinsă, TNC întreabă dacă poziția a fost atinsă corect: Confirmați cu tasta soft DA dacă TNC s-a apropiat de poziția de test în mod corect și cu NU dacă poziția nu a fost atinsă corect
- ▶ Dacă ați confirmat cu DA, trebuie să confirmați corectitudinea poziției de testare din nou cu butonul permisiv de pe panoul de operare al mașinii
- ▶ Repetați această procedură pentru toate axele pe care doriți să le deplasați în poziția de test

**Pericol de coliziune!**

Apropiați-vă de pozițiile de testare astfel încât să nu apară nicio coliziune între sculă și piesa de prelucrat sau dispozitivele de fixare. Dacă este necesar, prepoziționați axele manual.



Locația poziției de test este specificată de către producătorul mașinii-unelte. Consultați manualul mașinii.

Prezentare generală a vitezelor de avans permise

TNC oferă o prezentare generală a vitezelor de avans permise pentru toate axele, în funcție de modul activ de operare.



- Selectați modul **Operare manuală**



- Parcurgeți până la ultimul rând de taste soft



- Apăsați tasta soft INFO SOM: TNC deschide fereastra care conține prezentarea generală a vitezelor de avans permise

Coloană	Semnificație
SLS2	Viteze limitate pentru siguranță în modul de operare în siguranță 2 (SOM_2) pentru axele respective
SLS3	Viteze limitate pentru siguranță în modul de operare în siguranță 3 (SOM_3) pentru axele respective
SLS4	Viteze limitate pentru siguranță în modul de operare în siguranță 4 (SOM_4) pentru axele respective

Activarea limitării vitezei de avans

 
Când tasta soft F LIMITED este setată la PORNIT, TNC limitează vitezele maxime admise ale axei la viteza limitată pentru siguranță, specificată. Vitezele valide pentru modul activ de operare sunt indicate în tabelul **Siguranță-MP**, consultați "Prezentare generală a vitezelor de avans permise", Pagină 403.



- Selectați modul **Operare manuală**



- Parcurgeți până la ultimul rând de taste soft



- Activare/Dezactivare limită viteză de avans

14.4 Siguranța funcțională FS (opțiune)

Afișajele de stare suplimentare

La un sistem de control cu siguranță funcțională FS, afișajul general de stare conține informații suplimentare despre starea curentă a funcțiilor de siguranță. TNC afișează aceste informații ca stări de operare ale afișajelor de stare T, S și F

Afișaj de stare	Descriere scurtă
STO	Alimentarea cu energie a broșei sau o antrenare a avansului este întreruptă.
SLS	Viteză limitată pentru siguranță: O viteză limitată pentru siguranță este activă.
SOS	Oprire de siguranță a operării: Oprirea pentru operarea în siguranță este activă.
STO	Cuplu de siguranță oprit: Alimentarea cu energie la motor este întreruptă.

TNC afișează modul activ de operare în siguranță cu o pictogramă în antetul de la dreapta textului modului de operare. Dacă modul SOM_1 este activ, TNC nu afișează nicio pictogramă.

Buton	Mod de operare în siguranță
	Modul SOM_2 activ
	Modul SOM_3 activ
	Modul SOM_4 activ

14.5 Setarea originii fără un palpator 3-D

Notă



Setarea originii cu un palpator 3-D: consultați "Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)", Pagină 427.

Pentru a fixa originea, setați afișajul de poziție al TNC la coordonatele unei poziții cunoscute de pe piesa de prelucrat.

Pregătire


- Fixați și aliniați piesa de prelucrat
- Introduceți scula zero cu rază cunoscută în broșă
- Asigurați-vă că TNC afișează valorile poziției efective

Presetarea piesei de prelucrat cu tastele axei



Măsură de protecție

Dacă suprafața piesei de prelucrat nu trebuie zgâriată, puteți întinde peste aceasta o lamelă de metal de o grosime d cunoscută. Apoi introduceți o valoare pentru originea axei sculei mai mare cu d decât cea dorită.

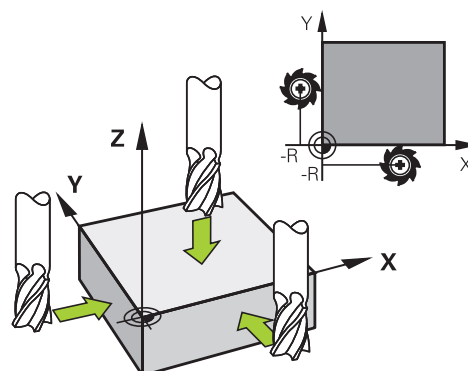

- Selectați modul **OPERARE MANUALĂ**



- Deplasați încet scula, până când atinge (zgârie) suprafața piesei de prelucrat



- Selectați axa

SETARE ORIGINE Z=



- Setați afișajul la o poziție cunoscută a piesei de prelucrat (aici, 0) sau introduceți grosimea d a lamelei. În axa sculei, decalați raza sculei



Repetati procesul pentru celelalte axe.

Dacă utilizați o sculă presetată, setați afișajul axei sculei la lungimea L a sculei sau introduceți suma $Z=L+d$.



TNC salvează automat setarea originii cu tastele de axe în linia 0 a tabelului de prestări.

14.5 Setarea originii fără un palpator 3-D

Gestionarea originii cu tabelul de presetări




Este obligatoriu să utilizați tabelul de presetări dacă:

- Mașina dvs. este echipată cu axe rotative (masă înclinabilă sau cap pivotant) și lucrați cu funcția pentru înclinarea planului de lucru
- Mașina dvs. este echipată cu un sistem pentru schimbarea capului broșei
- Până în prezent ați lucrat cu sisteme TNC de control mai vechi cu tabele de origine REF
- Doriți să prelucrați piese de prelucrat identice care sunt aliniate diferit

Tabelul de presetări poate conține un număr nelimitat de linii (origini). Pentru a optimiza dimensiunea fișierului și viteza de procesare, este recomandabil să utilizați numai liniile de care aveți nevoie pentru gestionarea originii.

Din motive de siguranță, liniile noi pot fi introduse numai la sfârșitul tabelului de presetări.

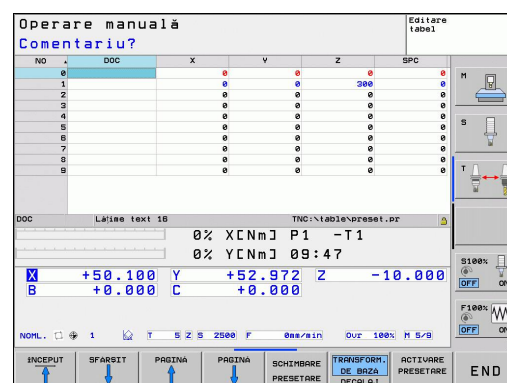

Salvarea originilor în tabelul de presetări

Tabelul de presetări se numește **PRESET.PR** și este salvat în directorul **TNC:\table**. **PRESET.PR** este editabil în modurile **Operare manuală** și **Roată de mână electronică** numai dacă a fost apăsată tasta soft **CHANGE PRESET**.

Este permisă copierea tabelului de presetări într-un alt director (copie de rezervă a datelor). Liniile care au fost scrise de producătorul mașinii unelte sunt de asemenea protejate întotdeauna la scriere în tabelele copiate. Prin urmare, nu le puteți edita.

Nu schimbați niciodată numărul de linii din tabelele copiate! Acest lucru ar putea determina apariția de probleme la reactivarea tabelului.

Pentru a activa tabelul de presetări care a fost copiat în alt director, trebuie să-l copiați din nou în directorul **TNC:\table**.

Există mai multe metode de salvare a originilor și/sau a rotațiilor de bază în tabelul de presetări:

- Prin intermediul ciclurilor de palpate din modul **Operare manuală** sau **Roată de mână electronică** (consultați Capitolul 14)
- Prin intermediul ciclurilor de palpate 400 până la 402 și 410 până la 419, în modul automat (consultați Manualul utilizatorului, Cicluri, Capitolele 14 și 15)
- Introducere manuală (consultați descrierea de mai jos)



Rotațiile de bază din tabelul de presetări rotesc sistemul de coordonate în jurul presetării, care este afișată în aceeași linie cu rotația de bază.

Amintiți-vă să vă asigurați că poziția axelor înclinate corespunde cu valorile corespunzătoare ale meniului 3-D ROT la setarea originii. Ca urmare:

- Dacă funcția „Înclinare plan de lucru” nu este activă, afișajul poziției pentru axele rotative trebuie să fie egal cu 0° (setați axele rotative la zero, dacă este necesar).
- Dacă funcția „Înclinare plan de lucru” este activă, afișajele poziției pentru axele rotative trebuie să corespundă cu unghiurile introduse în meniul 3D ROT.

Linia 0 din tabelul de presetări este protejată la scriere. În linia 0, TNC salvează întotdeauna ultima origine setată manual, prin intermediul tastelor axei sau a tastelor soft. Dacă originea setată manual este activă, TNC afișează textul **PR MAN(0)** pe afișajul de stare.

14.5 Setarea originii fără un palpator 3-D

Salvarea manuală a originilor în tabelul de presetări

Pentru a seta originile în tabelul de presetări, efectuați următorii pași:

-  ▶ Selectați modul **OPERARE MANUALĂ**
-  ▶ Deplasați încet scula până când atinge (zgârie) suprafața piesei de prelucrat sau poziționați corespunzător cadranul de măsurare
-  ▶
-  ▶
-  ▶ Afișarea tabelului de presetări: TNC deschide tabelul de presetări și setează cursorul în rândul activ din tabel
-  ▶ Selectați funcțiile pentru introducerea valorilor presetate: TNC afișează posibilitățile disponibile pentru intrare în rândul de taste soft. Consultați tabelul de mai jos pentru o descriere a posibilităților de introducere
-  ▶ Selectați linia pe care doriți s-o modificați din tabelul de presetări (numărul liniei este numărul presetării)
-  ▶ Dacă este cazul, selectați coloana (axa) pe care doriți s-o modificați din tabelul de presetări
-  ▶ Utilizați tastele soft pentru a selecta una dintre posibilitățile de introducere disponibile (consultați tabelul următor)

Funcție	Tastă soft
Transferul direct al poziției actuale a sculei (cadranul de măsurare) ca noua origine: Această funcție stochează numai originea pe axa evidențiată momentan	
Alocați orice valoarea poziției efective a sculei (cadranul de măsurare): Această funcție stochează originea pe axa pusă în evidență. Introduceți valoarea dorită în fereastra contextuală	
Deplasarea incrementală a originii stocate deja în tabel: Această funcție stochează originea pe axa pusă în evidență. Introduceți valoarea corectivă dorită cu semnul corect în fereastra contextuală. Dacă este activă afișarea în inch: Introduceți valoarea în inch și TNC va converti valorile la mm	

Funcție	Tastă soft
Introducerea directă a decalării de origine noi, fără calculul cinematicii (specifică axei). Utilizați această funcție numai dacă mașina dvs. este echipată cu o masă rotativă și doriți să setați originea în centrul acesteia, introducând valoarea 0. Această funcție salvează numai originea din axa evidențiată în momentul respectiv. Introduceți valoarea dorită în fereastra contextuală. Dacă este activă afișarea în inch: Introduceți valoarea în inch și TNC va converti valorile la mm	
Selectați vizualizarea BASIC TRANSFORMATION/AXIS OFFSET. Vizualizarea BASIC TRANSFORMATION afișează coloanele X, Y și Z. În funcție de mașină, coloanele SPA, SPB și SPC sunt afișate suplimentar. Aici TNC salvează rotația de bază (pentru axa Z a sculei, TNC utilizează coloana SPC). Vizualizarea OFFSET afișează valorile de decalare pentru presetare	
Scriere origine activă într-o linie selectabilă din tabel: Această funcție salvează originea pe toate axele și apoi activează automat rândul adecvat din tabel. Dacă este activă afișarea în inch: Introduceți valoarea în inch și TNC va converti valorile la mm	

14.5 Setarea originii fără un palpator 3-D

Editarea tabelului de presetări

Funcție de editare în modul tabel	Tastă soft
Selectare început tabel	
Selectare sfârșit tabel	
Selectare pagină anterioară în tabel	
Selectare pagină următoare în tabel	
Selectare funcții pentru intrare presetată	
Afișarea selecției „Basic Transformation/Axis Offset”	
Activare origine pentru linia selectată din tabelul de presetări	
Adăugare număr de linii introduse la sfârșitul tabelului (al 2-lea rând de taste soft)	
Copiere câmp evidențiat (al 2-lea rând de taste soft)	
Inserare câmp copiat (al 2-lea rând de taste soft)	
Resetare rând selectat: TNC introduce - în toate coloanele (al 2-lea rând de taste soft)	
Introducere o singură linie la sfârșitul tabelului (al 2-lea rând de taste soft)	
Ștergere o singură linie de la sfârșitul tabelului (al 2-lea rând de taste soft)	

Activarea unei origini din tabelul de presetări în modul Operare Manuală



Când activați o origine din tabelul de presetări, TNC resetează decalarea de origine activă, oglindirea, rotația și factorul de scalare.

Totuși, o transformare de coordonate programată cu ciclul 19 Plan de lucru înclinat sau cu funcția PLAN rămâne activă.



- Selectați modul **OPERARE MANUALĂ**



 
- Afișați tabelului de presetări



- Selectați numărul originii pe care doriți s-o activați sau



- Cu tasta GOTO, selectați numărul originii pe care doriți să o activați. Confirmați cu tasta ENT



- Activați originea



- Confirmați activarea originii. TNC setează afișarea și - dacă este definită - rotația de bază



- Ieșiți din tabelului de presetări

Activarea decalării de origine din tabelul de presetări, într-un program NC

Pentru a activa origini din tabelul de presetări în timpul rulării unui program, utilizați ciclul 247. În ciclul 247 definiți numărul originii pe care doriți să o activați (consultați Manualul utilizatorului, Cicluri, Ciclul 247 SETARE DE ORIGINE).

14.6 Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator)

Prezentare generală

Următoarele cicluri de palpator sunt disponibile în modul Operare manuală:



HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpare numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.



TNC trebuie să fie pregătit special de către producătorul mașinii pentru utilizarea unui palpator 3-D. Consultați manualul mașinii.

Funcție	Tastă soft	Pagina
Calibrarea lungimii efective		420
Calibrarea razei efective		421
Măsurarea unei rotații de bază cu ajutorul unei linii		425
Setarea originii în orice axă		427
Setarea unui colț ca origine		428
Setarea unui centru de cerc ca origine		430
Setarea liniei centrale ca origine		432
Gestionarea datelor sistemului de palpare		Consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri



Pentru mai multe informații despre tabelul de palpatoare, consultați Manualul de utilizare pentru programarea ciclurilor.

Funcții în ciclurile de palpator

Tastele soft care se utilizează pentru selectarea direcției de palpate sau a rutinei de palpate sunt afișate în ciclurile de palpator manuale. Tastele soft afișate variază în funcție de ciclul respectiv:

Tastă soft	Funcție
	Selectați direcția de palpate
	Capturați poziția reală
	Palpați gaura (cercul interior) automat
	Palpați prezonul (cercul exterior) automat

Rutină automată de palpate pentru găuri și prezoane



Dacă utilizați o funcție pentru palparea automată a unui cerc, TNC poziționează automat palpatorul în punctele de palpate respective. Asigurați-vă că apropierea de poziții se poate realiza fără coliziune.

Dacă utilizați o rutină de palpate pentru palparea automată a unei găuri sau a unui prezon, TNC deschide un formular cu câmpurile de intrare necesare.

Câmpuri de intrare în formularele Măsurare prezon și Măsurare gaură

Câmp de introducere	Funcție
Diametru prezon? sau Diametru gaură?	Diametrul contactului palpatorului (opțional pentru găuri)
Spațiu de siguranță?	Distanța la contactul palpatorului în plan
Creștere înălțime de degajare?	Poziționarea palpatorului în direcția axei broșei (pornind de la poziția curentă)
Unghi pornire?	Unghi pentru prima operație de palpate (0° = Direcție pozitivă a axei principale, respectiv în X + pentru axa broșei Z). Toate celelalte unghiuri de palpate derivă din numărul punctelor de palpate.
Număr de puncte de palpate?	Număr de operații de palpate (de la 3 la 8)
Lungime unghiulară?	Palparea unui cerc complet (360°) sau a unui segment de cerc (lungime unghiulară < 360°)

14.6 Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator)

Poziționați palpatorul aproximativ în centrul găurii (cerc interior) sau în apropierea primului punct de palpăre de pe prezon (cerc exterior) și selectați tasta soft pentru prima direcție de palpăre. După ce apăsați pe butonul START al mașinii pentru a începe ciclul palpatorului, TNC execută automat toate mișcările de prepoziționare și operațiile de palpăre.

TNC poziționează palpatorul în punctele de palpăre individuale, ținând cont de spațiul de siguranță. Dacă s-a definit un spațiu de siguranță, TNC poziționează în prealabil palpatorul la înălțimea de degajare pe axa broșei.

TNC se apropie de poziție cu viteza de avans **F_{MAX}** definită în tabelul palpatorului. Viteza de avans de palpăre definită **F** este utilizată pentru operația de palpăre curentă.



Înainte de începerea rutinei de palpăre automată, trebuie să prepoziționați palpatorul în apropierea primului punct de palpăre. Decalați palpatorul cu o distanță aproximativ egală cu spațiul de siguranță (valoarea din tabelul palpatorului + valoarea din formularul de introducere) în sens opus direcției de palpăre.

Pentru un cerc interior cu un diametru mare, TNC poate, de asemenea, să prepoziționeze palpatorul pe un arc de cerc la viteza de avans de poziționare **F_{MAX}**. Pentru aceasta, este necesară introducerea valorii unui spațiu de siguranță pentru prepoziționare și a diametrului găurii în formularul de introducere. Poziționați palpatorul în interiorul orificiului, într-o poziție decalată față de perete cu aproximativ valoarea spațiului de siguranță. Pentru prepoziționare, rețineți unghiul de pornire pentru prima operație de palpăre (la un unghi de 0°, TNC palpează în direcția pozitivă a axei principale).

Selectarea ciclurilor palpatorului

- Selectați modul Operare manuală sau modul de operare Roată de mână electronică



- Selectați funcțiile palpatorului apăsând tasta soft PALPATOR. TNC afișează taste soft suplimentare (consultați tabelul de prezentare).



- Selectați ciclul palpatorului apăsând tasta soft corespunzătoare, de exemplu POZIȚIE PALPARE, pentru ca TNC să afișeze meniul asociat



Când selectați o funcție de palpare manuală, TNC deschide un formular în care sunt afișate toate datele necesare. Conținutul formularelor depinde de funcția respectivă.

De asemenea, puteți introduce valori în unele câmpuri. Folosiți tastele cursor pentru a vă deplasa la câmpul de introducere dorit. Puteți poziționa cursorul numai în câmpurile care pot fi editate. Câmpurile care nu pot fi editate apar estompate.

14.6 Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator)

Înregistrarea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului



TNC trebuie să fie pregătit special de producătorul mașinii-unelte pentru utilizarea acestei funcții. Consultați manualul mașinii.

După executarea oricărui ciclu de palpator selectat, TNC afișează tasta soft **SCRIERE JURNAL ÎN FIȘIER**. Dacă apăsați această tastă soft, TNC va înregistra valorile curente determinate în ciclul de palpator activ.

Dacă stocați rezultatele măsurătorii, TNC creează fișierul text **TCHPRMAN.TXT**. Dacă nu definiți un anumit traseu în parametrul mașinii **fn16DefaultPath**, TNC va stoca fișierul **TCHPRMAN.TXT** în directorul principal **TNC:**.



Când apăsați tasta soft **SCRIERE JURNAL ÎN FIȘIER**, fișierul **TCHPRMAN.TXT** nu trebuie să fie activ în modul de operare **Programare**. În caz contrar, TNC va afișa un mesaj de eroare.

TNC stochează datele măsurate numai în fișierul **TCHPRMAN.TXT**. Dacă executați mai multe cicluri de palpator consecutiv și doriți să stocați datele măsurătorii, trebuie să faceți o copie de rezervă a datelor stocate în **TCHPRMAN.TXT** între ciclurile individuale, copiind sau redenumind fișierul.

Formatul și conținutul fișierului **TCHPRMAN.TXT** sunt presetate de producătorul mașinii-unelte.

Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini



Utilizați această funcție dacă doriți să salvați valorile măsurate în sistemul de coordonate al piesei de prelucrat. Dacă doriți să salvați valorile măsurate în sistemul de coordonate al mașinii (coordonate REF), apăsați tasta soft INTRODUCERE ÎN TABELUL DE PRESETĂRI, consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418.

Cu tasta soft INTRODUCERE ÎN TABEL DE ORIGINI, TNC poate scrie valorile măsurate în timpul unui ciclu de palpator într-un tabel de origini:

- ▶ Selectați orice funcție de palpate
- ▶ Introduceți coordonatele dorite ale originii în casetele de introducere corespunzătoare (în funcție de ciclul rulat al palpatorului)
- ▶ Introduceți numărul originii în caseta de introducere **Număr în tabel=**
- ▶ Apăsați tasta soft INTRODUCERE ÎN TABEL DE ORIGINI. TNC salvează originea în tabelul de origine indicat, sub numărul introdus

14.6 Utilizarea palpatoarelor 3D (opțiunea software Funcție palpator)

Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări



Utilizați această funcție dacă doriți să salvați valorile măsurate în sistemul de coordonate al mașinii (coordonate REF). Dacă doriți să salvați valorile măsurate în sistemul de coordonate al piesei de prelucrat, apăsați tasta soft INTRODUCERE ÎN TABEL DE ORIGINI consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417.

Cu tasta soft INTRODUCERE ÎN TABEL DE PRESETĂRI, TNC poate scrie valorile măsurate în timpul unui ciclu palpator în tabelul de presetări. Valorile măsurate sunt stocate în funcție de sistemul de coordonate al mașinii (coordonate REF). Tabelul de presetări se numește PRESET.PR și este salvat în directorul TNC:\table\.

- ▶ Selectați orice funcție de palpate
- ▶ Introduceți coordonatele dorite ale originii în casetele de introducere corespunzătoare (în funcție de ciclul rulat al palpatorului)
- ▶ Introduceți numărul presetat în caseta de introducere **Număr în tabel:**
- ▶ Apăsați tasta soft INTRODUCERE ÎN TABEL DE PRESETĂRI. TNC salvează originea în tabelul de presetări sub numărul introdus

Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software 14.7 Funcții palpator)

14.7 Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software Funcții palpator)

Introducere

Pentru a specifica cu precizie punctul efectiv de declanșare a unui palpator 3-D trebuie să calibrați palpatorul, în caz contrar NTC nu poate furniza rezultate de măsurare precise.



Calibrați întotdeauna palpatorul în cazurile următoare:

- Dare în exploatare
- Rupere tijă
- Schimbare tijă
- Schimbare în viteza de avans pentru palpate
- Neregularități cauzate, de exemplu, când mașina se supraîncălzește
- Schimbarea axei sculei active

La apăsarea pe tasta soft OK după calibrare, valorile de calibrare se aplică palpatorului activ. Datele actualizate ale sculei devin imediat operaționale, nefiind necesară o nouă apelare a sculei.

În timpul calibrării, TNC găsește lungimea „efectivă” a tijei și raza „efectivă” a vârfului bilei. Pentru a calibra palpatorul 3-D, fixați un inel de reglare sau un prezon de înălțime și rază cunoscute pe masa mașinii.

TNC asigură cicluri de calibrare pentru calibrarea lungimii și a razei:

- Apăsați tasta soft PALPATOR



- Afișați ciclurile de calibrare: Apăsați pe CALIBRATE TS
- Selectați ciclul de calibrare

Ciclurile de calibrare ale TNC

Tastă soft	Funcție	Pagină
	Calibrarea lungimii	420
	Măsurați raza și decalajul centrului utilizând un inel de calibrare	421
	Măsurați raza și decalajul centrului utilizând un prezon sau un știft de calibrare	421
	Măsurați raza și decalajul centrului utilizând o sferă de calibrare	421

14.7 Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software Funcții palpator)

Calibrarea lungimii efective

 


HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpate numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.




Lungimea efectivă a palpatorului este întotdeauna raportată la originea sculei. Producătorul mașinii unelte definește, de obicei, vârful broșei ca origine a sculei.

- Setati originea în axa broșei, astfel încât, pentru tabelul de scule al mașinii-unelte, $Z=0$.



- Selectați funcția de calibrare pentru lungimea palpatorului: Apăsați tasta soft CAL. L. TNC deschide o fereastră de meniu cu câmpuri de introducere
- Origine pentru lungime: Introduceți înălțimea inelului de reglaj
- Unghi calculat broșă nou: Unghiul broșei care se utilizează la calibrare. TNC utilizează CAL_ANG din tabelul palpatorului ca valoare implicită. Dacă modificați valoarea, TNC salvează valoarea în tabelul palpatorului în timpul calibrării
- Deplasați palpatorul într-o poziție chiar deasupra inelului de reglare
- Pentru a schimba direcția de avans transversal (dacă este necesar), apăsați o tastă soft sau o tastă săgeată
- Pentru a palpa suprafața superioară a inelului de reglare, apăsați butonul START al mașinii
- Verificați rezultatele (modificați valorile, dacă este necesar)
- Apăsați tasta soft OK pentru ca valorile să devină operaționale
- Apăsați tasta soft END pentru a finaliza funcția de calibrare

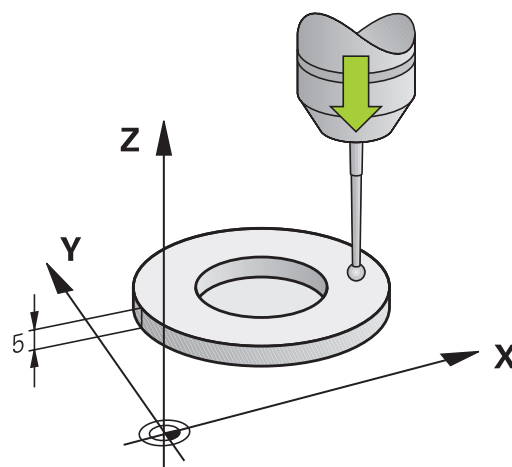

Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software 14.7 Funcții palpator)


Calibrarea razei efective și compensarea abaterilor de aliniere ale centrului



HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpare numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.



Decalajul centrului poate fi determinat numai cu ajutorul unui palpator adecvat.
Dacă doriți să calibrați utilizând partea exterioară a unui obiect, trebuie să prepoziționați palpatorul deasupra centrului sferei de calibrare sau a știftului de calibrare. Asigurați-vă că apropierea de punctele de palpare se poate realiza fără coliziune.

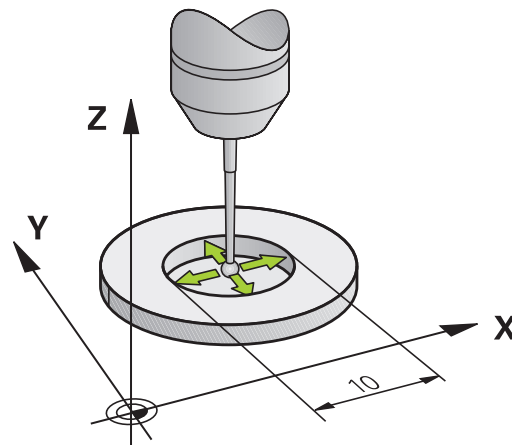

La calibrarea razei vârfului bilei, TNC execută o rutină de palpare automată. Pe durata primului ciclu de palpare, TNC determină centrul inelului sau al prezonului de calibrare (măsurare grosieră) și poziționează palpatorul în centru. Apoi, raza vârfului bilei este determinată în cursul procesului efectiv de calibrare (măsurare precisă). Dacă palpatorul permite palparea din orientări opuse, decalajul centrului este determinat pe durata unui alt ciclu.

Necesitatea orientării și modul de orientare a palpatorului sunt deja definite în palpatoarele HEIDENHAIN. Alte palpatoare sunt configurate de producătorul mașinii-unelte.

După introducerea palpatorului, este nevoie să-l aliniați cu axa broșei. Funcția de calibrare poate determina decalajul dintre axa palpatorului și axa broșei prin palpare din direcții opuse (rotire cu 180°) și poate calcula compensarea.

14.7 Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software Funcții palpator)

Rutina de calibrare variază în funcție de modul de orientare a palpatorului:

- Nu este posibilă nicio orientare sau orientarea este posibilă într-o singură direcție: TNC execută o măsurare aproximativă și o măsurare precisă și determină raza efectivă a vârfului bilei (coloana R din tool.t)
- Orientarea este posibilă în două direcții (de ex., palpatoarele HEIDENHAIN cu cablu): TNC execută o măsurare aproximativă și una precisă, rotește palpatorul cu 180° și execută alte patru operații de palpate. Decalajul centrului (CAL_OF din tchprobe.tp) este determinat suplimentar față de rază, prin palparea din direcții diferite.
- Orice orientare este posibilă (de ex., palpatoarele HEIDENHAIN cu infraroșu): Pentru rutina de palpate; consultați „orientare posibilă în două direcții”.

Procedați după cum urmează pentru calibrarea manuală cu ajutorul unui inel de calibrare:

- ▶ În modul Operare manuală, poziționați vârful bilei în interiorul orificiului inelului de reglare



- ▶ Selectați funcția de calibrare: Apăsăți tasta soft CAL. R
- ▶ Introduceți diametrul inelului de reglare
- ▶ Introduceți spațiul de siguranță
- ▶ Unghi calculat broșă nou: Unghiul broșei care se utilizează la calibrare. TNC utilizează CAL_ANG din tabelul palpatorului ca valoare implicită. Dacă modificați valoarea, TNC salvează valoarea în tabelul palpatorului în timpul calibrării
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsăți butonul START al mașinii. Palpatorul 3D palpează toate punctele de palpate din cadrul unei rutine automate de palpate și calculează raza efectivă a vârfului bilei. Dacă este posibilă palparea din direcții opuse, TNC calculează decalajul centrului
- ▶ Verificați rezultatele (modificați valorile, dacă este necesar)
- ▶ Apăsăți tasta soft OK pentru ca valorile să devină operaționale
- ▶ Apăsăți tasta soft END pentru a finaliza funcția de calibrare



Pentru a putea determina abaterile de aliniere ale centrului vârfului bilei, TNC trebuie să fie pregătit special de către producătorul mașinii. Consultați manualul mașinii.

Calibrarea unui palpator 3D cu declanșator (opțiune software 14.7 Funcții palpator)

Procedați după cum urmează pentru calibrarea manuală cu un prezon sau un știft de calibrare:

- ▶ În modul Operare manuală, poziționați vârful bilei deasupra centrului știftului de calibrare



- ▶ Selectați funcția de calibrare: Apăsați tasta soft CAL. R
- ▶ Introduceți diametrul prezonului
- ▶ Introduceți spațiul de siguranță
- ▶ Unghi calculat broșă nou: Unghiul broșei care se utilizează la calibrare. TNC utilizează CAL_ANG din tabelul palpatorului ca valoare implicită. Dacă modificați valoarea, TNC salvează valoarea în tabelul palpatorului în timpul calibrării
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii. Palpatorul 3D palpează toate punctele de palpate din cadrul unei rutine automate de palpate și calculează raza efectivă a vârfului bilei. Dacă este posibilă palparea din direcții opuse, TNC calculează decalajul centrului
- ▶ Verificați rezultatele (modificați valorile, dacă este necesar)
- ▶ Apăsați tasta soft OK pentru ca valorile să devină operaționale
- ▶ Apăsați tasta soft END pentru a finaliza funcția de calibrare



Pentru a putea determina abaterile de aliniere ale centrului vârfului bilei, TNC trebuie să fie pregătit special de către producătorul mașinii.

Consultați manualul mașinii.

Afișarea valorilor de calibrare

TNC salvează lungimea și raza efective ale palpatorului în tabelul de scule. TNC salvează decalajul centrului vârfului bilei palpatorului în tabelul de palpatoare, în coloanele **CAL_OF1** (axa principală) și **CAL_OF2** (axa secundară). Puteți afișa valorile pe ecran, prin apăsarea tastei soft TABEL PALPATOR.



Asigurați-vă că ați activat numărul de sculă corect înainte de a utiliza palpatorul, indiferent dacă doriți să rulați ciclul palpator în modul automat sau în modul manual.



Pentru mai multe informații despre tabelul de palpatoare, consultați Manualul de utilizare pentru programarea ciclurilor.

Editare tabel

Rulare test

TNC:\tabie\ichorode_ip

NO.	TYPE	CAL_OF1	CAL_OF2	CAL_RNG	F	FMAX	DIST
1	TS120	0	0	0	500	+2000	10
2	TS120	0	0	0	500	+2000	10

M

S

T

S100%

OFF

ON

F100%

OFF

ON

Selectare palnator?

5

INCEPUT

SFARSIT

PRAGNA

PRAGNA

EDITARE

OPR

POR

CAUTARE

END

14.8 Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)

14.8 Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)

Introducere




HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpate numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.

TNC compensează electronic abaterea de aliniere a piesei de prelucrat, calculând o „rotație de bază”.

În acest scop, TNC setează unghiul de rotație dorit, în funcție de axa de referință din planul de lucru. Consultați figura din dreapta.

TNC salvează rotația de bază, în funcție de axa sculei, în coloanele SPA, SPB sau SPC din tabelul de presetări.

Pentru a identifica rotația de bază, palpați două puncte pe suprafața laterală a piesei de prelucrat. Ordinea de palpate a punctelor nu este importantă. De asemenea, puteți identifica rotația de bază în funcție de găuri sau de prezoane.

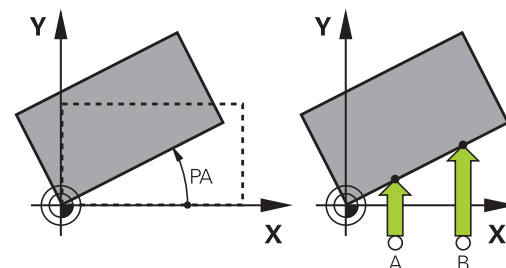

Selectați direcția de palpate perpendiculară pe axa de referință a unghiului când măsurați abaterea de aliniere a piesei de prelucrat.

Pentru a vă asigura că rotația de bază este calculată corect în timpul rulării programului, programați ambele coordonate ale planului de lucru în primul bloc de poziționare.

Puteți utiliza și o rotație de bază în conjuncție cu funcția PLAN. În acest caz, activați mai întâi rotația de bază și apoi funcția PLAN.

De asemenea, puteți activa o rotație de bază fără palparea unei piese de prelucrat. În acest scop, introduceți o valoare în meniul rotației de bază și apăsați tasta soft SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ.

Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(optiune software Funcții palpator) 14.8

Identificarea rotației de bază



- ▶ Selectați funcția de palpate apăsând tasta soft ROTAȚIE PALPARE
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție de lângă primul punct de palpate
- ▶ Selectați direcția de palpate perpendiculară pe axa de referință a unghiului: Selectați axa cu tasta soft
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție de lângă al doilea punct de palpate
- ▶ Pentru a palpa piesa de prelucrat, apăsați butonul START al mașinii. TNC determină rotația de bază și afișează unghiul după dialogul **Unghi de rotație**
- ▶ Activați rotația de bază: Apăsați tasta soft SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ
- ▶ Finalizați funcția de palpate apăsând tasta soft END

Salvarea unei rotații de bază în tabelul de presetări

- ▶ După procesul de palpate, introduceți numărul presetat în care TNC trebuie să salveze rotația de bază activă, în caseta de introducere **Număr în tabel**:
- ▶ Apăsați tasta soft ROT. BAZĂ ÎN TABEL DE PRESETĂRI pentru a salva rotația de bază în tabelul de presetări


Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat prin rotirea mesei

- ▶ Pentru compensarea abaterii de aliniere identificate printr-o poziție a mesei rotative, apăsați tasta soft ALINIERE MASĂ ROTATIVĂ după procesul de palpate



Poziționați toate axele, pentru a evita o coliziune, înainte de rotirea mesei. TNC afișează o avertizare suplimentară înainte de rotirea mesei.

- ▶ Dacă doriți să setați originea în axa mesei rotative, apăsați tasta soft SETARE ROTIRE MASĂ.
- ▶ De asemenea, puteți salva abaterea de aliniere a mesei rotative în orice linie a tabelului de presetări. Introduceți numărul liniei și apăsați tasta soft ROTIRE MASĂ ÎN TABEL PRESETĂRI. TNC salvează unghiul în coloana de decalaj a mesei rotative, de ex. în coloana C_OFFS cu o axă C. Dacă este necesar, vizualizarea din Tabelul de presetări trebuie modificată cu tasta soft TRANSFORM. BAZĂ/DECALARE, pentru a se afișa această coloană.

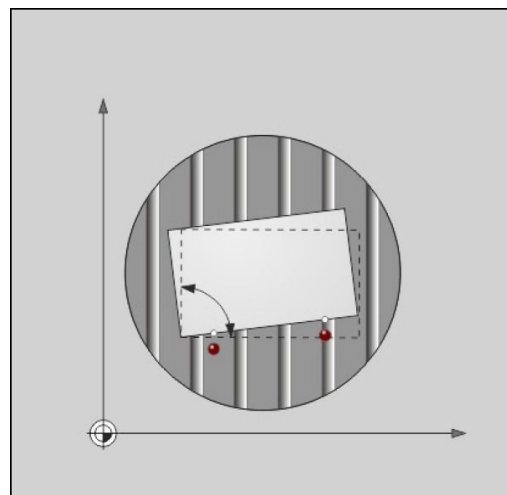


14.8 Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)

Afișarea unei rotații de bază

Când selectați funcția ROTAȚIE PALPARE, TNC afișează unghiul activ al rotației de bază în dialogul **Unghi de rotație**. TNC afișează și unghiul de rotație în afișajul de stare suplimentar (STATUS POS.).

În afișajul stării este ilustrat un simbol pentru o rotație de bază, de fiecare dată când TNC mută axele în funcție de o rotație de bază.

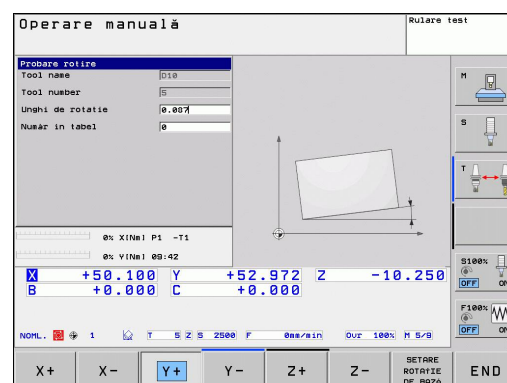

Anularea unei rotații de bază

- ▶ Selectați funcția de palpate apăsând tasta soft ROTAȚIE PALPARE
- ▶ Introduceți un unghi de rotație egal cu zero și confirmați cu tasta soft SETARE ROTAȚIE DE BAZĂ
- ▶ Finalizați funcția de palpate apăsând tasta soft END

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator) 14.9

14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

Prezentare generală


Următoarele funcții de taste soft sunt disponibile pentru setarea originii pe o piesă de prelucrat aliniată:

Tastă soft	Funcție	Pagină
	Setarea originii în orice axă cu	427
	Setarea unui colț ca origine	428
	Setarea unui centru de cerc ca origine	430
	Linie de centru ca origine	430

Setarea originii în orice axă




- ▶ Selectați funcția de palpate: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Deplasați palpatorul într-o poziție lângă punctul de palpate
- ▶ Utilizați tastele soft pentru a selecta axa palpatorului și direcția pe care doriți să setați originea, precum Z în direcția Z–
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ **Origine:** Introduceți coordonata nominală și confirmați intrarea cu tasta soft SETARE ORIGINE, consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417
- ▶ Pentru a finaliza funcția de palpate, apăsați tasta soft END

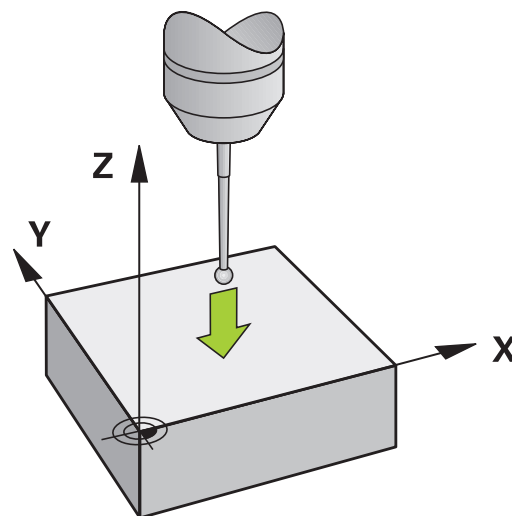


HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpate numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.

14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

 Colț ca origine



- ▶ Selectați funcția palpatorului: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Poziționați palpatorul lângă primul punct de palpate de pe prima muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Selectați direcția palpatorului cu tasta soft
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ Poziționați palpatorul lângă al doilea punct de palpate de pe aceeași muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ Poziționați palpatorul lângă primul punct de palpate de pe a doua muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Selectați direcția palpatorului cu tasta soft
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ Poziționați palpatorul lângă al doilea punct de palpate de pe aceeași muchie a piesei de prelucrat
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ **Origine:** Introduceți ambele coordonate ale originii în fereastra de meniu și confirmați înregistrarea cu tasta soft SETARE ORIGINE sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418
- ▶ Pentru finaliza funcția de palpate, apăsați tasta soft END

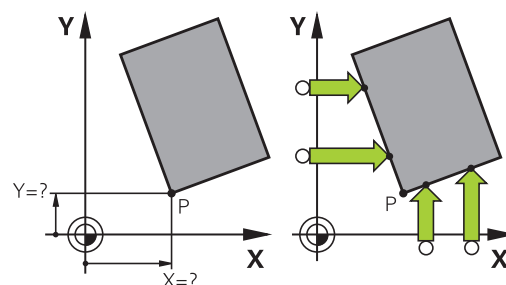

HEIDENHAIN oferă garanție pentru funcția ciclurilor de palpate numai dacă sunt utilizate palpatoare HEIDENHAIN.



Puteți identifica intersecția a două linii drepte după găuri sau prezoane și o puteți seta pe aceasta ca origine. Totuși, pentru fiecare linie dreaptă, palparea trebuie efectuată numai cu două funcții identice ale palpatorului (de ex., două găuri).

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator) 14.9

Ciclul de palpate „Colț ca origine” identifică unghiul și intersecția a două linii drepte. În afara setării originii, ciclul poate, de asemenea, activa o rotație de bază. TNC dispune de două taste soft pentru a vă permite să decideți ce linie dreaptă doriți să utilizați în acest scop. Tasta soft ROT 1 activează unghiul primei linii drepte ca rotație de bază, iar tasta soft ROT 2 activează unghiul celei de-a doua linii.

Dacă doriți să activați rotația de bază în cerc, trebuie să efectuați întotdeauna această operație înainte de setarea originii. După setarea unei origini sau scrierea într-un punct zero sau într-un tabel de presetări, tastele soft ROT 1 și ROT 2 nu mai sunt afișate.

14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

Centrul cercului ca origine

Cu această funcție, puteți seta originea în centrul orificiilor găurite, al buzunarelor circulare, al cilindrilor, știfturilor, insulelor circulare etc.

Cerc interior:


TNC palpează peretele interior al unui cerc în toate cele patru direcții ale axelor de coordonate.

Pentru cercuri incomplete (arce de cerc) puteți alege direcția de palpate corespunzătoare.

- Poziționați palpatorul aproximativ în centrul cercului



- Selectați funcția palpatorului: Apăsați tasta soft PALPARE CENTRU CERC
- Selectați direcția de palpate sau apăsați tasta soft pentru rutina automată de palpate
- Pentru a palpa piesa de prelucrat, apăsați butonul START al mașinii. Sonda de palpate palpează peretele interior al cercului, în direcția selectată. Dacă nu utilizați rutina de palpate automată, trebuie să repetați această procedură. După a treia operație de palpate, puteți solicita TNC să calculeze centrul (se recomandă patru puncte de palpate).
- Terminați procedura de palpate și treceți la meniul de evaluare: Apăsați tasta soft EVALUARE
- **Origine:** În fereastra de meniu introduceți ambele coordonate ale centrului cercului, confirmați cu tasta soft SETARE ORIGINE sau scrieți valorile într-un tabel (consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417 sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418)
- Terminați funcția de palpate: Apăsați tasta soft END

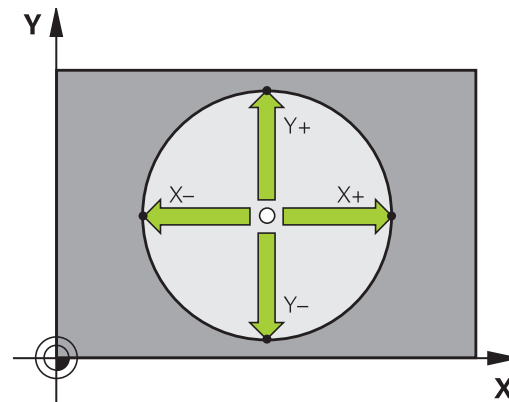


TNC are nevoie de numai trei puncte de palpate pentru a calcula cercurile exterioare sau interioare, de ex. pentru segmente de cerc. Se obțin rezultate mai precise, însă, dacă măsurați cercuri utilizând patru puncte de palpate. Prepoziționați întotdeauna palpatorul în centru sau cât mai aproape de acesta.

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator) 14.9

Cerc exterior:

- Poziționați vârful bilei într-o poziție lângă primul punct de palpare din exteriorul cercului
- Selectați direcția palpatorului cu tasta soft
- Pentru a palpa piesa de prelucrat, apăsați butonul START al mașinii. Dacă nu utilizați rutina de palpare automată, trebuie să repetați această procedură. După a treia operație de palpare, puteți solicita TNC să calculeze centrul (se recomandă patru puncte de palpare).
- Terminați procedura de palpare și treceți la meniul de evaluare: Apăsați tasta soft EVALUARE
- **Origine:** Introduceți coordonatele originii și confirmați înregistrarea cu tasta soft SETARE ORIGINE sau scrieți valorile într-un tabel (consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417 sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418)
- Pentru a finaliza funcția de palpare, apăsați tasta soft END

După încheierea procedurii de palpare, TNC va afișa coordonatele curente ale centrului cercului și raza cercului PR.

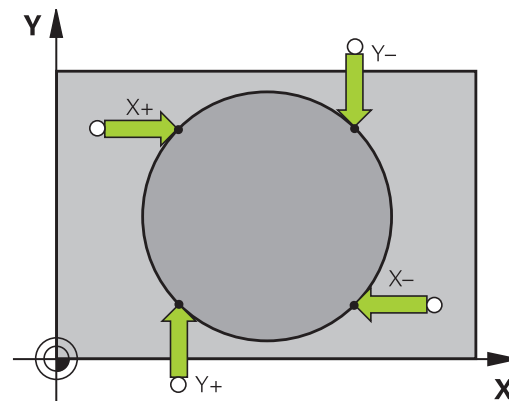

Setarea originii cu ajutorul mai multor găuri/prezoane cilindrice

Un alt rând de taste soft oferă o tastă soft pentru utilizarea mai multor găuri sau prezoane cilindrice pentru a seta originea. Puteți seta ca origine intersecția a două sau mai multor elemente.

 
Selectați funcția de palpare pentru intersecția găurilor/prezoanelor cilindrice:



- Selectați funcția palpatorului: Apăsați tasta soft PALPARE CENTRU CERC



- Gaura va fi palpată automat: Definiți prin tastă soft



- Prezonul circular va fi palpat automat: Definiți prin tastă soft

Prepoziționați palpatorul aproximativ în centrul găurii sau în apropierea primului punct de palpare al prezonului circular. După apăsarea tastei NC Start, TNC palpează automat punctele de pe cerc.

Mutați palpatorul la următoarea gaură, repetați procesul de palpare și solicitați TNC să repete procedura de palpare până când au fost palpate toate găurile pentru setarea originii.

 
14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

Setarea originii la intersecția mai multor găuri:





- ▶ Prepoziționați palpatorul aproximativ în centrul găurii
- ▶ Gaura va fi palpată automat: Definiți prin tastă soft
- ▶ Pentru a palpa piesa de prelucrat, apăsați butonul START al mașinii. Palpatorul palpează cercul automat.
- ▶ Repetați procedura de palpate pentru celelalte elemente
- ▶ Terminați procedura de palpate și treceți la meniul de evaluare: Apăsați tasta soft EVALUARE
- ▶ **Origine:** În fereastra de meniu introduceți ambele coordonate ale centrului cercului, confirmați cu tasta soft SETARE ORIGINE sau scrieți valorile într-un tabel (consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417 sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418)
- ▶ Terminați funcția de palpate: Apăsați tasta soft END

Setarea unei linii de centru ca origine



- ▶ Selectați funcția de palpate: Apăsați tasta soft PALPARE
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție de lângă primul punct de palpate
- ▶ Selectați direcția de palpate cu tasta soft
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul NC Start
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție de lângă al doilea punct de palpate
- ▶ Începeți procedura de palpate: Apăsați butonul NC Start
- ▶ **Origine:** Introduceți coordonata originii în fereastra de meniu, confirmați cu tasta soft SETARE ORIGINE sau scrieți valoarea într-un tabel (consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418 sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417).
- ▶ Terminați funcția de palpate: Apăsați tasta END

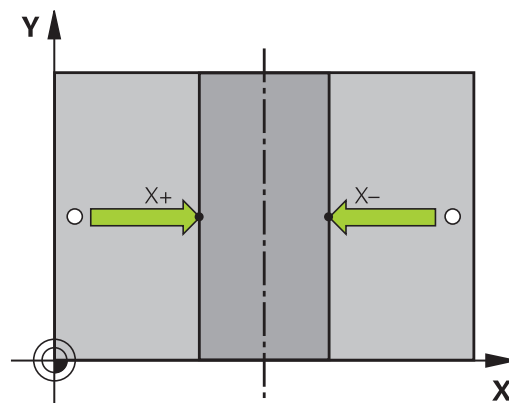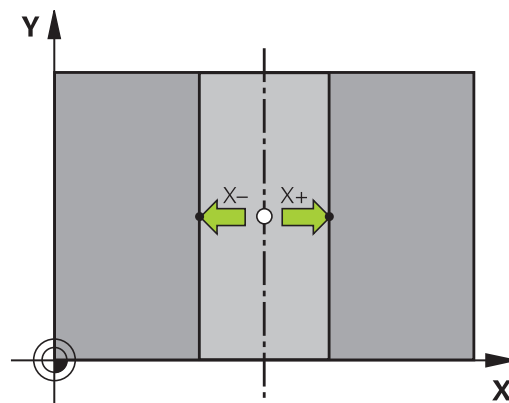

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator) 14.9

Măsurarea pieselor de prelucrat cu un palpator 3-D

Puteți utiliza palpatorul și în modurile Operare manuală și Roată de mână electronică pentru a face măsurători simple la nivelul piesei de prelucrat. Pentru sarcini complexe de măsurare sunt disponibile numeroase cicluri de palpator programabile (consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri, Capitolul 16, Verificarea automată a pieselor de lucru). Cu un palpator 3-D puteți determina:

- Coordonatele poziției și din acestea,
- Dimensiunile și unghiurile piesei de prelucrat

Găsirea coordonatelor unei poziții de pe o piesă de prelucrat aliniată



- ▶ Selectați funcția de palpare: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Deplasați palpatorul într-o poziție lângă punctul de palpare
- ▶ Selectați direcția de palpare și axa coordonatei. Utilizați tastele soft corespunzătoare pentru selecție
- ▶ Începeți procedura de palpare: Apăsați butonul START al mașinii

TNC afișează coordonatele punctului de palpare ca punct de referință.

Găsirea coordonatelor unui colț din planul de lucru


Găsirea coordonatelor colțului: consultați "Colț ca origine", Pagină 428. TNC afișează coordonatele colțului palpat ca punct de referință.

14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

Măsurarea dimensiunilor piesei de prelucrat



- ▶ Selectați funcția de palpăre: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție lângă primul punct de palpăre A
- ▶ Selectați direcția de palpăre cu tasta soft
- ▶ Începeți procedura de palpăre: Apăsați butonul START al mașinii
- ▶ Dacă veți avea nevoie de originea curentă mai târziu, notați valoarea care apare pe afișajul originii
- ▶ Origine: Introduceți „0”
- ▶ Anulați dialogul: Apăsați tasta END
- ▶ Selectați din nou funcția de palpăre: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Poziționați palpatorul într-o poziție lângă al doilea punct de palpăre B
- ▶ Selectați direcția palpării cu ajutorul tastelor soft: Aceeași axă, dar din direcție opusă
- ▶ Începeți procedura de palpăre: Apăsați butonul START al mașinii

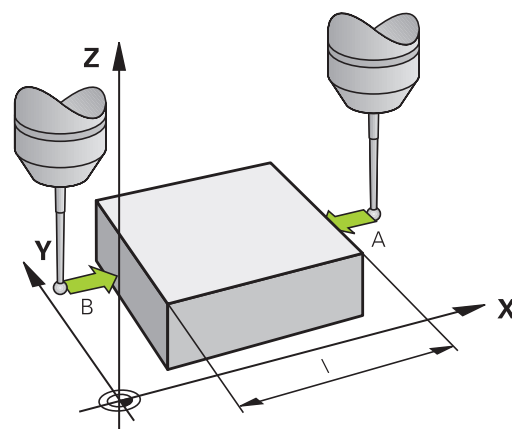

Valoarea afișată ca origine este distanța dintre cele două puncte de pe axa de coordonate.

Pentru a reveni la originea activă înainte de măsurarea lungimii:

- ▶ Selectați funcția de palpăre: Apăsați tasta soft POZIȚIE PALPARE
- ▶ Palpați primul punct de palpăre din nou
- ▶ Setați originea la valoarea pe care ați notat-o anterior
- ▶ Anulați dialogul: Apăsați tasta END

Măsurarea unghiurilor

Puteți utiliza palpatorul 3-D pentru a măsura unghiuri din planul de lucru. Puteți măsura

- unghiul dintre axa de referință a unghiului și o muchie a piesei de prelucrat sau
- unghiul dintre două laturi


Unghiul măsurat este afișat ca o valoare de maxim 90°.

Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator) 14.9

Găsirea unghiului dintre axa de referință a unghiului și o muchie a piesei de prelucrat




- ▶ Selectați funcția de palpate apăsând tasta soft ROTAȚIE PALPARE
- ▶ Unghi de rotație: Dacă veți avea nevoie de rotația de bază curentă mai târziu, notați valoarea care apare sub Unghi de rotație
- ▶ Efectuați o rotație de bază cu muchia piesei de prelucrat care trebuie comparată consultați "Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)", Pagină 424
- ▶ Apăsăți tasta soft ROTAȚIE PALPARE pentru a afișa unghiul dintre axa de referință a unghiului și muchia piesei de prelucrat ca unghi de rotație
- ▶ Anulați rotația de bază sau restaurați rotația de bază anterioară
- ▶ Setăți unghiul de rotație la valoarea pe care ați notat-o anterior

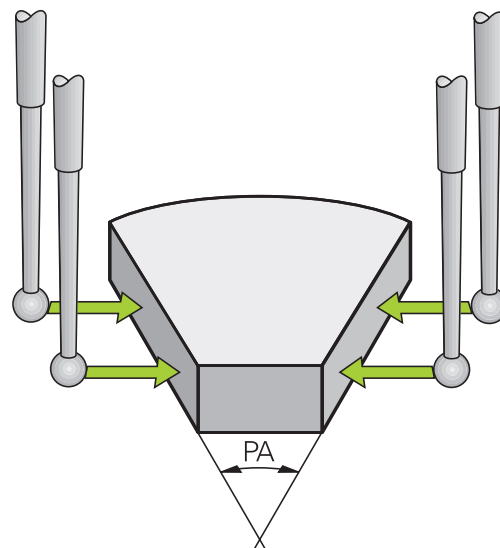

Măsurarea unghiului dintre două muchii ale piesei de prelucrat

- ▶ Selectați funcția de palpate apăsând tasta soft ROTAȚIE PALPARE
- ▶ Unghi de rotație: Dacă veți avea nevoie de rotația de bază curentă mai târziu, notați valoarea afișată a unghiului de rotație
- ▶ Efectuați o rotație de bază cu prima muchie a piesei de prelucrat consultați "Compensarea abaterii de aliniere cu palpatorul 3D(opțiune software Funcții palpator)", Pagină 424
- ▶ Palpați a doua muchie ca pentru o rotație de bază, dar nu setați unghiul de rotație la zero!
- ▶ Apăsăți tasta soft ROTAȚIE PALPARE pentru a afișa unghiul PA dintre cele două muchii ale piesei de prelucrat ca unghi de rotație
- ▶ Anulați rotația de bază sau restaurați rotația de bază anterioară setând unghiul de rotație la valoarea pe care ați notat-o anterior

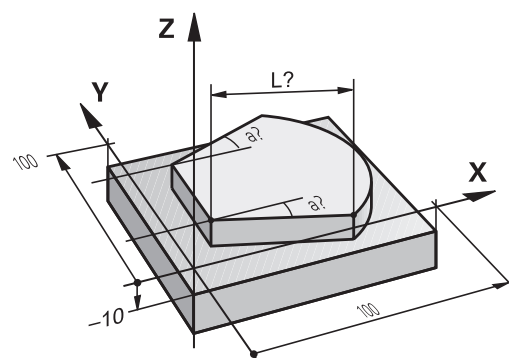

14.9 Setarea originii cu palpatorul 3D (opțiune software Funcție palpator)

Utilizarea funcțiilor palpatorului cu palpatoare mecanice sau cu cadrane de măsurare

Dacă nu dețineți un palpator 3-D electronic pe mașina dvs., puteți utiliza și toate funcțiile palpator manuale descrise anterior (excepție: funcția de calibrare) cu palpatoare mecanice sau doar atingând piesa de lucru cu scula.

În locul semnalului electronic generat automat de un palpator 3-D în timpul palpării, puteți iniția manual semnalul de declanșare pentru captarea **poziției de palpate** apăsând o tastă. Procedați după cum urmează:




- ▶ Selectați orice funcție palpator cu tasta soft
- ▶ Deplasați palpatorul mecanic în prima poziție care va fi captată de TNC
- ▶ Confirmați poziția: Apăsați tasta soft Captare poziție actuală pentru ca TNC să salveze poziția curentă
- ▶ Mutați palpatorul mecanic în următoarea poziție care va fi capturată de TNC
- ▶ Confirmați poziția: Apăsați tasta soft Capturare poziție actuală pentru ca TNC să salveze poziția curentă
- ▶ Dacă este necesar, mutați-vă în poziții suplimentare și capturați după cum a fost descris anterior
- ▶ **Origine:** În fereastra de meniu, introduceți coordonatele noii origini, confirmați cu tasta soft SETARE ORIGINE sau scrieți valorile într-un tabel (consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile palpatorului într-un tabel de origini", Pagină 417 sau consultați "Scrierea valorilor măsurate din ciclurile de palpator în tabelul de presetări", Pagină 418)
- ▶ Terminați funcția de palpate: Apăsați tasta END

14.10 Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1)

Aplicație, funcție



Funcțiile pentru înclinarea planului de lucru sunt interfațate la TNC și mașina unealtă de către producătorul mașinii unelte. Pentru anumite capete pivotante și mese înclinate, producătorul mașinii unelte determină dacă unghiurile introduse sunt considerate coordonate ale axelor rotative sau componente unghiulare ale unui plan înclinat. Consultați manualul mașinii.

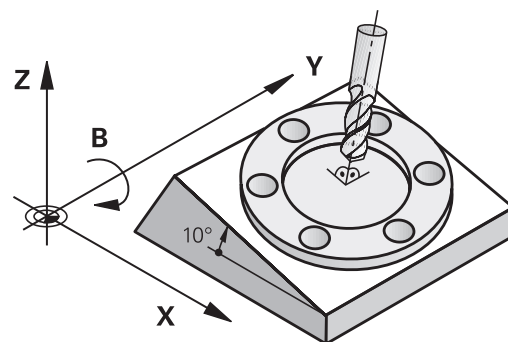

TNC acceptă funcțiile de înclinare pe mașinile unelte cu capete pivotante și/sau mese înclinate. Aplicațiile tipice sunt, de exemplu, găuri oblice sau contururi într-un plan oblic. Planul de lucru este întotdeauna înclinat în jurul originii active. Programul este scris în mod normal, într-un plan principal, cum este planul X/Y, dar este executat într-un plan care este înclinat față de planul principal.

Există trei funcții disponibile pentru înclinarea planului de lucru:

- Înclinarea manuală cu tasta soft 3-D ROT în modul Operare manuală și modul Roată de mână electronică, consultați "Pentru activarea înclinării manuale:", Pagină 440
- Înclinarea controlată de program, ciclul **G80** în programul piesei (consultați Manualul utilizatorului pentru cicluri, Ciclul 19 PLAN DE LUCRU)
- Înclinarea controlată de program, funcția **PLAN** din programul piesei consultați "Funcția PLAN: Înclinarea planului de lucru (opțiunea software 1)", Pagină 341

Funcțiile TNC de "înclinare a planului de lucru" sunt transformări de coordonate. Planul de lucru este de fiecare dată perpendicular pe direcția axelor sculei.

14.10 Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1)

La înclinarea planului de lucru, TNC face diferența între două tipuri de mașină:

■ **Mașină cu masă înclinată**

- Trebuie să înclinați piesa de prelucrat în poziția dorită pentru prelucrare, poziționând masa înclinată, de exemplu cu un bloc L.
- Poziția axei transformate a sculei **nu se modifică** în raport cu sistemul de coordonate al mașinii. Astfel, dacă rotiți masa - și, ca urmare, piesa de prelucrat - de exemplu cu 90°, sistemul de coordonate **nu se rotește**. Dacă apăsați butonul de direcționare a axei Z+ în modul Operare manuală, scula se deplasează în direcția Z+.
- În calculul sistemului de coordonate transformat, TNC ia în considerare numai decalajele influențate mecanic ale mese înclinate respective (așa-numitele componente „de transfer”).

■ **Mașină cu cap pivotant**

- Trebuie să aduceți scula în poziția dorită pentru prelucrare, poziționând capul pivotant, de exemplu cu un bloc L.
- Poziția axei transformate a sculei se modifică în raport cu sistemul de coordonate al mașinii. Astfel, dacă rotiți capul pivotant al mașinii - și, ca urmare, scula - în axa B cu 90° de exemplu, sistemul de coordonate se rotește de asemenea. Dacă apăsați butonul de direcționare a axei Z+ în modul Operare manuală, scula se deplasează în direcția Z+ a sistemului de coordonate al mașinii.
- În calculul sistemului de coordonate transformat, TNC ia în considerare atât decalajele influențate mecanic ale capului pivotant respectiv (așa numitele componente "de transfer"), cât și decalajele determinate de înclinarea sculei (compensarea 3-D a lungimii sculei).



TNC permite numai înclinarea planului de lucru cu axa broșei Z.

Traversarea punctelor de referință în axele înclinate

TNC activează automat planul de lucru înclinat dacă această funcție a fost activată când a fost oprit controlul. Apoi TNC deplasează axele din sistemul de coordonate înclinat când este apăsată tasta de direcționare a axelor. Poziționați scula astfel încât pericolul de coliziune în timpul traversării ulterioare a punctelor de referință să fie exclus. Pentru a traversa punctele de referință, trebuie să dezactivați funcția „Înclinare plan de lucru”, consultați "Pentru activarea înclinării manuale:", Pagină 440.



Pericol de coliziune!

Verificați dacă funcția pentru înclinarea planului de lucru este activă în modul Operare manuală și dacă valorile unghiului introduse în meniu corespund cu unghiurile actuale ale axei înclinate.

Dezactivați funcția „Înclinare plan de lucru” înainte de a traversa punctele de referință. Asigurați-vă că nu are loc nicio coliziune. Retrageți scula din poziția actuală mai întâi, dacă este nevoie.

Afișajul de poziție într-un sistem înclinat

 
Pozițiile afișate în fereastra de stare (ACTL. și NOML.) sunt raportate la sistemul de coordonate înclinat.

Limitările la lucrul cu funcția de înclinare

- Funcția de palpate pentru rotația de bază nu este disponibilă, dacă ați activat funcția plan de lucru în modul Operare manuală.
- Funcția de capturare poziție efectivă nu este posibilă cu un plan de lucru înclinat activ.
- Poziționarea PLC (determinată de producătorul mașinii unelte) nu este posibilă.

14.10 Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1)

Pentru activarea înclinării manuale:



- Pentru a selecta înclinarea manuală, apăsați tasta soft 3D ROT.



- Utilizați tastele cu săgeți pentru a muta evidențierea la elementul de meniu **Operare manuală**



- Pentru a activa înclinarea manuală, apăsați tasta soft Activ



- Utilizați tastele săgeți pentru a poziționa cursorul luminos la axa rotativă dorită

- Introduceți unghiul de înclinare




- Pentru a finaliza înregistrarea, apăsați tasta END

Pentru a reseta funcția de înclinare, setați modurile de operare dorite la inactiv în meniul **Înclinare plan de lucru**.

Dacă funcția pentru planul de lucru înclinat este activă și TNC deplasează axele mașinii în funcție de axele înclinate, afișajul de stare prezintă simbolul

Dacă activați funcția „Înclinare plan de lucru” pentru modul de operare Rulare program, unghiul de înclinare introdus în meniu devine activ în primul bloc al programului piesei. Dacă utilizați ciclul **G80** sau funcția **PLAN** în programul piesei, sunt valabile valorile definite ale unghiurilor. Valorile unghiurilor introduse în meniu vor fi suprascrise.

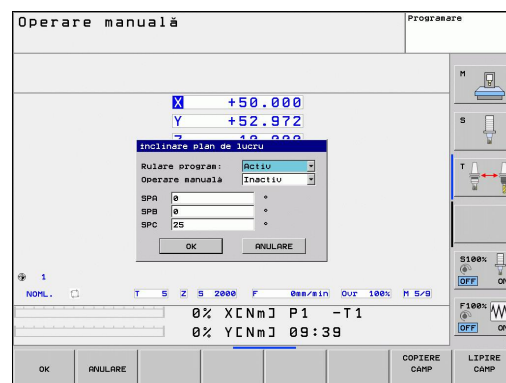

Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1) 14.10

 
Setarea direcției curente a axei sculei ca direcție de prelucrare activă



Această funcție trebuie să fie activată de către producătorul mașinii. Consultați manualul mașinii.

În modurile Operare manuală și Roată de mână electronică puteți utiliza această funcție pentru a deplasa scula prin intermediul tastelor de direcționare externe sau cu roata de mână în direcția în care este îndreptată momentan axa sculei. Utilizați această funcție dacă:

- Doriți să retrageți scula în direcția axei sculei în timpul întreruperii programului pentru un program de prelucrare cu 5 axe.
- Doriți să prelucrați cu o sculă înclinată, utilizând roata de mână sau tastele de direcționare externe în modul Operare manuală.



- Pentru a selecta înclinarea manuală, apăsați tasta soft 3D ROT.



- Utilizați tastele cu săgeți pentru a muta evidențierea la elementul de meniu **Operare manuală**



- Pentru a activa direcția curentă a axei sculei ca direcție activă de prelucrare, apăsați tasta soft Axă sculă




- Pentru a finaliza înregistrarea, apăsați tasta END

Pentru a reseta funcția de înclinare, setați la inactiv elementul de meniu **Operare manuală** din meniul „Înclinare plan de lucru”.

Simbolul  apare în afișajul de stare, când este activă funcția **Deplasare în direcția axei sculei**.



Această funcție este disponibilă chiar dacă întrerupeți rularea programului și doriți să deplasați manual axele.

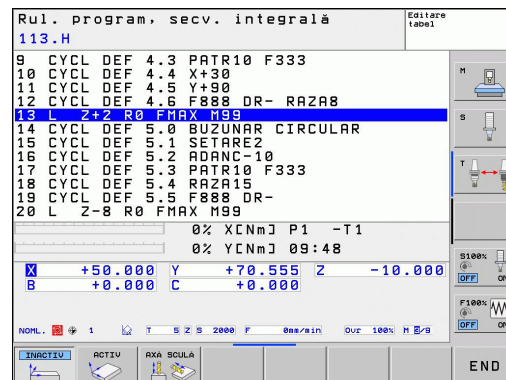

14.10 Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1)

Setarea originii sistemului de coordonate înclinat

După ce ați poziționat axele rotative, setați originea în același fel ca în cazul sistemului neînclinat. Comportamentul TNC în timpul setării originii depinde de setarea din parametrul mașinii **CfgPresetSettings/chkTiltingAxes**:

- **chkTiltingAxes: Pornit** Cu un plan de lucru înclinat activ, TNC verifică, în timpul setării originii pe axele X, Y și Z, dacă coordonatele curente ale axelor rotative sunt în concordanță cu unghiurile de înclinare pe care le-ați definit (meniul 3-D ROT). Dacă funcția plan de lucru înclinat nu este activă, TNC verifică dacă axele rotative sunt la 0° (pozițiile efective). Dacă pozițiile nu corespund, TNC va afișa un mesaj de eroare.
- **chkTiltingAxes: Oprit** TNC nu verifică dacă coordonatele curente ale axelor rotative (pozițiile efective) sunt în concordanță cu unghiurile de înclinare pe care le-ați definit.

**Pericol de coliziune!**

Setați întotdeauna punctul de referință în toate cele trei axe de referință.

15

**Poziționarea cu
Introducerea
manuală a datelor**

15.1 Programarea și executarea de operații simple de prelucrare

Modul de operare prin poziționare cu introducerea manuală a datelor este foarte confortabil pentru operațiile de prelucrare simple sau pentru pre-poziționarea sculei. Aceasta vă oferă posibilitatea de a scrie un program scurt în formatul de programare conversațională HEIDENHAIN sau în cel ISO și să îl executați imediat. De asemenea, puteți să apelați ciclurile TNC. Programul este stocat în fișierul \$MDI. În modul de operare Poziționare cu MDI, afișajele suplimentare de stare pot fi de asemenea activate.

Poziționarea cu introducerea manuală a datelor (MDI)



Limitări

Următoarele funcții nu sunt disponibile în modul MDI:

- Programarea liberă a contururilor FK
- Secțiunea de program se repetă
- Subprogramarea
- Compensarea traseelor
- Grafica de programare
- Apelarea programului %
- Grafica pentru rularea programului



- ▶ Selectați modul de operare Poziționare cu MDI. Programați fișierul \$MDI după cum doriți



- ▶ Pentru a începe rularea programului, apăsați butonul START al mașinii.

15.1 Programarea și executarea de operații simple de prelucrare

Exemplul 2: Corectarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat pe mașinile cu mese rotative

- ▶ Pentru efectuarea unei rotații de bază cu palpatorul 3-D, consultați „Ciclurile palpatorului în modurile Operare manuală și Roată de mână electronică”, secțiunea „Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat” din Manualul utilizatorului pentru programarea ciclurilor.
- ▶ Notați unghiul de rotație și anulați rotația de bază



- ▶ Selectați modul de operare: Poziționare cu MDI



- ▶ Selectați axa mesei rotative, introduceți unghiul de rotație pe care l-ați notat în prealabil și setați viteza de avans. De exemplu. **L C+2.561 F50**



- ▶ Finalizați intrarea



- ▶ Apăsăți butonul START al mașinii: Rotația mesei corectează alinierea eronată

Protejarea și ștergerea programelor în \$MDI

Fișierul \$MDI este, în general, destinat pentru programe scurte, care sunt utilizate temporar. Cu toate acestea, dacă este cazul, puteți stoca un program efectuând pașii descriși mai jos:



 
- ▶ Selectați modul de operare Programare și editare



- ▶ Pentru a apela gestionarul de fișiere, apăsați tasta PGM MGT (gestionare program).



- ▶ Deplasați cursorul luminos la fișierul \$MDI



- ▶ Selectați „Copy file”: Apăsați tasta soft COPY

DESTINATION FILE =

- ▶ Introduceți numele sub care doriți să salvați conținutul curent al fișierului \$MDI, de ex. **GAURĂ**.



- ▶ Copiați fișierul



- ▶ Închideți gestionarul de fișiere: Apăsați tasta soft END

Pentru informații suplimentare: consultați "Copierea unui singur fișier", Pagină 105.

16

**Rularea testelor
și rularea
programelor**

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)

Aplicație

În modurile de operare Rulare program, dar și în modul Rulare test, TNC simulează grafic prelucrarea piesei de prelucrat. Utilizând tastele soft, selectați dacă doriți:

- Vizualizare plan
- Proiecție în trei planuri
- Vizualizare 3-D

Grafica TNC descrie piesa de prelucrat ca și cum ar fi prelucrată cu o freză cilindrică. Dacă est activ un tabel de scule, puteți simula de asemenea, operația de prelucrare cu o freză sferică. În acest scop, introduceți $R2 = R$ în tabelul de scule.

TNC nu va afișa un grafic, dacă

- programul curent nu are nicio definiție validă a piesei brute de prelucrat
- nu este selectat niciun program



Grafica TNC nu afișează o supradimensionare **DR** a razei, care a fost programată în blocul **T**.

Simularea grafică este posibilă numai în anumite condiții pentru secțiuni de programe sau programe în care sunt definite deplasările axei rotative. Este posibil ca grafica să nu fie afișată corect de TNC.

Simularea programelor cu prelucrare pe 5 axe sau cu prelucrare înclinată poate rula cu viteză redusă. Apăsăți pe tasta soft **RESOLUTION** pentru a reduce rezoluția graficelor, măbind astfel viteza de simulare. Apăsarea pe tasta soft **RESOLUTION** alternează rezoluția graficelor între **Ridicată**, **Medie** și **Scăzută**.

Viteza Setarea rulărilor de test



Cea mai recentă viteză setată rămâne activă, chiar dacă se întrerupe curentul, până când aceasta este schimbată.

După ce ați pornit un program, TNC afișează următoarele taste soft pentru setarea vitezei de simulare:

Funcții	Tastă soft
Efectuați rularea testului la aceeași viteză la care va fi rulat programul (sunt luate în calcul vitezele de avans programate)	
Creșteți incremental viteza de testare	
Reduceți incremental viteza de testare	
Rulați testul la viteza maximă posibilă (setarea prestabilită)	

 
Puteți stabili viteza simulării înainte de a rula programul:



- Schimbați rândul de taste soft



- Selectați funcția pentru stabilirea vitezei de simulare



- Selectați funcția dorită cu ajutorul tastelor soft, de exemplu: mărirea incrementală a vitezei de test

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)

Prezentare generală: Moduri de afișare

TNC afișează următoarele taste soft în modurile de operare Rulare program și Rulare test:

Vizualizare	Tastă soft
Vizualizare plan	
Proiecție în trei planuri	
Vizualizare 3-D	

Limitări în timpul rulării programului



Nu este posibilă reprezentarea grafică a unui program care rulează, dacă microprocesorul TNC-ului este deja ocupat cu sarcini complexe de prelucrare sau dacă sunt prelucrate suprafețe extinse. Exemplu: Frezare cu mai multe treceri cu o sculă mare peste toată piesa brută. TNC întrerupe reprezentarea grafică și afișează textul **ERROR** în fereastra pentru grafice. Totuși, procesul de prelucrare este continuat.


În graficele rulării test, TNC nu ilustrează operațiile pe mai multe axe în timpul prelucrării. În astfel de cazuri, în fereastra reprezentărilor grafice apare mesajul de eroare **Axa nu poate fi afișată**.

Vizualizare în plan

Acesta este cel mai rapid mod de afișare a graficelor.



- ▶ Apăsați tasta soft pentru vizualizare plan
- ▶ Cu privire la afișarea adâncimii, țineți minte: Cu cât suprafața este mai adâncă, cu atât nuanța este mai închisă

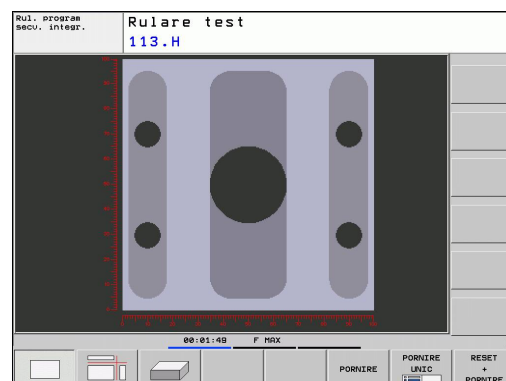


Proiecția în trei plane

În mod similar cu desenul unei piese de prelucrat, componenta este afișată printr-o vedere în plan și două secțiuni. Un simbol în partea din stânga jos indică dacă afișajul este prima sau a treia proiecție angulară, conform ISO 5456 (selectat cu MP7310).

În acest mod de afișare pot fi izolate detalii, pentru a fi mărite (consultați "Mărirea detaliilor", Pagină 456).

 
În plus, puteți deplasa secțiunile cu tastele soft corespunzătoare:




- ▶ Selectați tasta soft pentru proiecția în trei plane.



 - ▶ Schimbați rândul de taste soft până când apare tasta soft cu funcțiile de decalare a secțiunilor




- ▶ Selectați funcția pentru decalarea planului de secțiunii. TNC afișează următoarele taste soft:

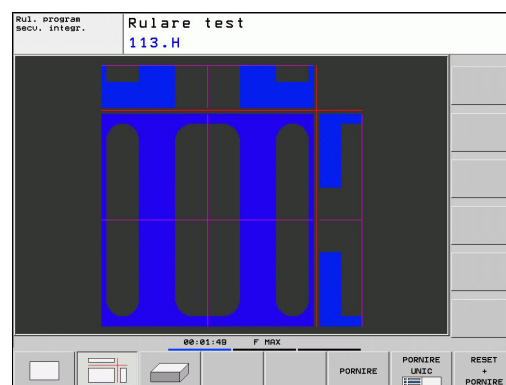


Funcție

Taste soft

 
Decalați spre dreapta sau spre stânga planul vertical al secțiunii.



 Deplasați înainte sau înapoi planul vertical al secțiunii.



 Deplasați în sus sau în jos planul orizontal al secțiunii.



Pozițiile planurilor de secțiune sunt vizibile în timpul decalării.

Setarea prestabilită a planului secțiunii este selectată astfel încât acesta să se afle pe planul de lucru, în centrul piesei de prelucrat și pe axa sculei, pe suprafața superioară.

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)


Vizualizare 3D

Piesa de lucru este afișată în 3 dimensiuni.


Puteți roti afișajul 3-D în jurul axelor verticale și orizontale, cu ajutorul tastelor soft. Dacă aveți un mouse cuplat la TNC, puteți de asemenea, să efectuați această funcție ținând apăsat butonul drept al mouse-ului și trăgând de acesta.

Forma piesei de prelucrat poate fi descrisă printr-o suprapunere de cadre, la începutul simulării grafice.

 În modul de operare Rulare test, puteți izola detalii pentru a fi mărite, consultați "Mărirea detaliilor", Pagină 456.




- Apăsați tasta soft pentru vizualizare 3-D.

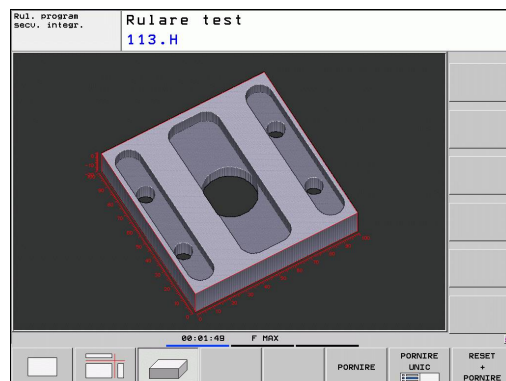

Viteza reprezentărilor grafice 3-D cu rezoluție ridicată depinde de lungimea sculei (coloana **LCUTS** din tabelul de scule). Dacă **LCUTS** este definită ca 0 (setare de bază), simularea calculează o sculă cu o lungime infinită, ceea ce determină o durată mare de procesare.

Rotirea și mărirea/micșorarea vizualizării 3-D

 - Schimbați rândul de taste soft până când apare tasta soft pentru rotire și mărire/micșorare



- Selectați funcțiile pentru rotire și mărire/micșorare:

Funcție	Taste soft	
Rotire în pași de 5°, în jurul axei verticale		
Înclinare în 5° pași, în jurul axei orizontale		
Mărirea graficului pas cu pas Dacă vizualizarea este mărită, TNC afișează litera Z în subsolul ferestrei grafice		
Reducerea graficului pas cu pas Dacă vizualizarea este redusă, TNC afișează litera Z în subsolul ferestrei grafice		
Resetare imagine la dimensiunea programată		

Dacă există un mouse atașat la TNC, puteți efectua funcțiile descrise mai sus cu mouse-ul:


- Pentru a roti graficul: Țineți apăsat butonul dreapta al mouse-ului și mișcați mouse-ul. După ce eliberați butonul dreapta al mouse-ului, TNC îndreaptă piesa de prelucrat conform orientării definite
- Pentru a deplasa graficul afișat: Țineți apăsat butonul din mijloc al mouse-ului sau butonul roțiță și deplasați mouse-ul. TNC deplasează piesa de prelucrat în direcția corespunzătoare. După ce eliberați butonul din mijloc al mouse-ului, TNC deplasează piesa de lucru în poziția definită
- Pentru a face zoom într-o porțiune anume cu mouse-ul: Desenați un dreptunghi de zoom în timp ce țineți apăsat butonul din stânga al mouse-ului. După ce eliberați butonul din stânga al mouse-ului, TNC mărește zona definită a piesei de prelucrat
- Pentru a apropia și depărta rapid cu mouse-ul: Învârtiți roțița mouse-ului înainte sau înapoi

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)

Mărirea detaliilor

Puteți mări detaliile în toate modurile de afișare din modurile Rulare test și Rulare program.

Simularea grafică sau rularea programului trebuie oprită în prealabil. Mărirea detaliilor este posibilă în toate modurile de afișare.

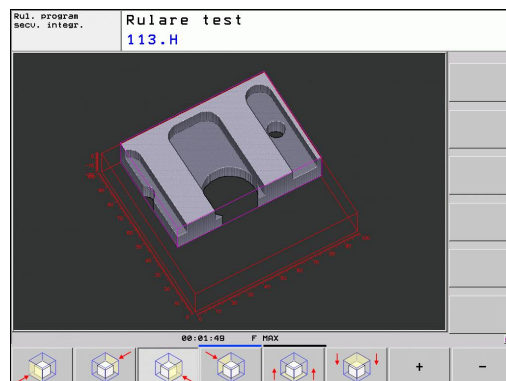

Modificarea măririi detaliilor

Tastele soft sunt descrise în tabel

- ▶ Întrerupeți simularea grafică, dacă este cazul
- ▶ Schimbați rândul de taste soft în modul Rulare test sau, respectiv, într-un mod Rulare program, până când apare tasta soft pentru mărirea detaliilor



- ▶ Schimbați rândul de taste soft până când apare tasta soft pentru funcțiile de mărire a detaliilor



- ▶ Selectați funcțiile pentru mărirea detaliilor
- ▶ Apăsati tasta soft corespunzătoare pentru a selecta suprafața piesei de prelucrat (consultați tabelul de mai jos)
- ▶ Pentru a micșora sau a mări piesa brută, apăsați și mențineți apăsată tasta soft MINUS, respectiv PLUS
- ▶ Reporniți rularea testului sau rularea programului apăsând tasta soft START (RESET + START readuce piesa de prelucrat la starea inițială)

Funcție

Taste soft

Selectare suprafață stânga/dreapta a piesei de prelucrat



Selectare suprafață față/spate a piesei de prelucrat



 
Selectare suprafață sus/jos a piesei de prelucrat



Deplasați suprafața de tăiere pentru reducerea sau mărirea piesei brute



Selectare detaliu izolat





După ce a fost selectată o mărire de detaliu pentru o piesă de prelucrat nouă, dispozitivul de control „uită” operațiile de prelucrare simulate anterior. Apoi TNC afișează zonele prelucrate ca zone neprelucrate.

Dacă piesa brută de prelucrat nu poate fi mărită sau micșorată mai mult, TNC afișează un mesaj de eroare în fereastra pentru grafice. Pentru a elimina mesajul de eroare, micșorați sau măriți piesa brută de prelucrat.

Repetarea simulării grafice

Un program de piesă poate fi simulat grafic de câte ori se dorește acest lucru, fie pentru piesa de prelucrat completă, fie pentru un detaliu al acesteia.

Funcție

Tastă soft

Restabiliți piesa de lucru la mărirea de detaliu în care a fost afișată ultima dată

RESETARE
BLK
FORM

Restabiliți mărirea de detaliu astfel încât piesa prelucrată sau piesa brută de lucru să fie afișată așa cum a fost programată cu BLK FORM

FEREASTRA
BLK
FORM



Cu tasta soft FEREASTRĂ BLK FORM, restabiliți piesa brută de prelucrat afișată la dimensiunile programate inițial, chiar și după izolarea unui detaliu fără DETALII TRANSFER.

Afișarea sculei

Puteți afișa scula în timpul simulării în vizualizarea în plan și în proiecția în trei planuri. TNC arată scula cu diametrul definit în tabelul de scule.

Funcție

Tastă soft

Fără afișarea sculei în timpul simulării

ASCUNDE
AFISARE
SCULE

Afișare sculă în timpul simulării


ASCUNDE
AFISARE
SCULE

16.1 Grafică (opțiune software Funcții grafice avansate)

Măsurarea duratei de prelucrare

Modurile de operare Rulare program

Cronometrul înregistrează și afișează durata de la începutul până la sfârșitul programului. Cronometrul se oprește de câte ori este întreruptă prelucrarea.

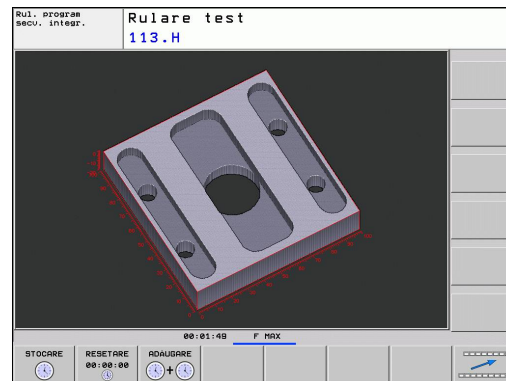

Rulare test

Cronometrul afișează timpul calculat de TNC pentru durata deplasărilor sculei, executate la viteza de avans. Duratele de temporizare sunt incluse în calcul de TNC. Durata calculată de TNC poate fi utilizată numai condițional pentru calculul duratei de producție, deoarece TNC nu ia în considerare durata întreruperilor care depind de mașină, precum schimbarea sculei.

Activarea funcției cronometru



- ▶ Schimbați rândul de taste soft până când apare tasta soft pentru funcțiile cronometrului



- ▶ Selectați funcțiile cronometrului



- ▶ Selectați funcția dorită cu ajutorul tastei soft, de ex. salvarea duratei afișate

Funcții cronometru

Tastă soft

Stocare timp afișat



Afișează suma dintre durata memorată și durata afișată



Ștergere timp afișat



În timpul rulării test, TNC resetează durata de prelucrare imediat ce este evaluată o nouă piesă brută G30/G31.

Afișarea piesei brute de prelucrat în spațiul de lucru (opțiune software Funcții grafice avansate) 16.2

16.2 Afișarea piesei brute de prelucrat în spațiul de lucru (opțiune software Funcții grafice avansate)


Aplicație

Această funcție MOD vă permite să verificați grafic poziția piesei brute de prelucrat sau a punctului de referință în spațiul de lucru al mașinii și să activați monitorizarea spațiului de lucru în modul de operare Rulare test. Această funcție este activată cu tasta soft **PIESĂ BRUTĂ ÎN SPAȚIUL DE LUCRU**. Puteți activa sau dezactiva aceasta funcție cu tasta soft **SW limit monitoring** (al 2-lea rând de taste soft).

Un alt cuboid transparent reprezintă piesa brută de prelucrat. Dimensiunile acestuia sunt afișate în tabelul **BLK FORM**. TNC preia dimensiunile din definiția piesei brute de prelucrat a programului selectat. Cuboidul piesei de prelucrat definește sistemul de coordonate pentru intrare. Originea acestuia se află în interiorul cuboidului intervalului de avans transversal.

În mod normal, pentru rularea unui test nu contează localizarea piesei brute de prelucrat în cadrul spațiului de lucru. Totuși, dacă dezactivați monitorizarea spațiului de lucru, trebuie să deplasați grafic piesa astfel încât să se afle în cadrul spațiului de lucru. Utilizați tastele soft descrise în tabel.

De asemenea, puteți activa originea curentă pentru modul de operare Rulare test (vezi ultima linie din tabelul următor).

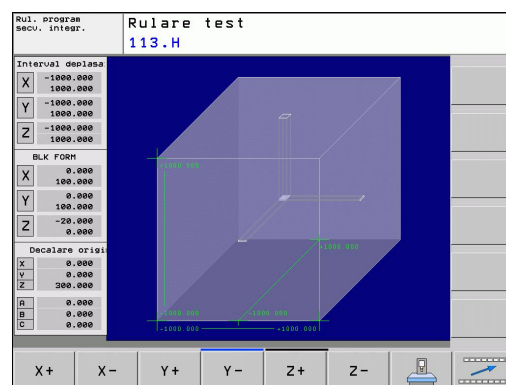

Funcție	Taste soft	
Deplasați piesa brută de prelucrat în direcția X pozitivă/negativă	X +	X -
Deplasați piesa brută de prelucrat în direcția Y pozitivă/negativă	Y +	Y -
Deplasați piesa brută de prelucrat în direcția Z pozitivă/negativă	Z +	Z -
Afișați piesa brută de prelucrat în raport cu originea setată		
Porniți/Opriți funcția de monitorizare	monitoriz. limită SW	

16.3 Funcții pentru afișarea programului

16.3 Funcții pentru afișarea programului

Prezentare generală

În modurile de operare Rulare program, dar și în modul Rulare test, TNC oferă următoarele taste soft pentru afișarea unui program de piesă pe mai multe pagini:

Funcții	Tastă soft
Întoarcere în program cu un ecran	
Înaintare în program ecran cu ecran	
Deplasare la începutul programului	
Deplasare la sfârșitul programului	

16.4 Rulare test

Aplicație

În modul de operare Rulare test, puteți simula programe și secțiuni de programe pentru a reduce erorile de programare din timpul rulării programului. TNC verifică programele pentru următoarele:

- Incompatibilități geometrice
- Date lipsă
- Salturi imposibile
- Încălcarea spațiului de lucru al mașinii

Următoarele funcții sunt de asemenea disponibile:

- Rulare test pe blocuri
- Întreruperea testului la fiecare bloc
- Omitere bloc opțional
- Funcții pentru simulare grafică
- Măsurarea duratei de prelucrare
- Afișarea suplimentară a stării

16.4 Rulare test

**Pericol de coliziune!**

TNC nu poate simula grafic toate mișcările de avans transversal realizate efectiv de mașină. Acestea includ

- Deplasările de avans transversal din timpul schimbării sculei, dacă producătorul mașinii le-a definit într-o macrocomandă de schimbare a sculei sau prin intermediul PLC
- Deplasările de poziționare pe care producătorul mașinii le-a definit într-o macrocomandă de funcție M
- Deplasările de poziționare pe care producătorul mașinii le efectuează prin intermediul PLC

Prin urmare, HEIDENHAIN recomandă utilizarea cu atenție a fiecărui program nou, chiar dacă, în urma testării programului, nu a rezultat niciun mesaj de eroare și nu au survenit daune vizibile ale piesei de prelucrat.

După apelarea sculei, TNC pornește întotdeauna un test de program din următoarea poziție:

- În planul de prelucrare la poziția $X=0$, $Y=0$
- În axa sculei, cu 1 mm deasupra punctului **MAX** definit în **BLK FORM**

Dacă apălați aceeași sculă, TNC reia simularea programului din ultima poziție programată înainte de apelarea sculei.

Pentru a asigura un comportament fără ambiguități în timpul rulării programului, după schimbarea unei scule ar trebui să deplasați întotdeauna mașina într-o poziție din care TNC să poată poziționa scula pentru prelucrare fără a provoca o coliziune.



Producătorul mașinii-unealtă poate defini un macro pentru schimbul de scule pentru modul de operare Rulare test. Acest macro va simula comportamentul exact al mașinii. Consultați manualul mașinii.

Executarea rulării de test

Dacă fișierul central al sculei este activ, este necesar ca un tabel de scule să fie activ (starea S) pentru a rula un test. Selectați un tabel de scule prin intermediul gestionarului de fișiere (PGM MGT) din modul de operare Rulare test

Cu funcția PIESĂ BRUTĂ ÎN SPAȚIUL DE LUCRU, puteți activa monitorizarea spațiului de lucru pentru rularea testului, consultați "Afișarea piesei brute de prelucrat în spațiul de lucru (opțiune software Funcții grafice avansate)", Pagină 459.



- ▶ Selectați modul de operare Rulare test
- ▶ Apelați gestionarul de fișiere cu tasta PGM MGT și selectați fișierul pe care doriți să-l testați sau
- ▶ Deplasați-vă la începutul programului: Selectați linia 0 cu tasta GOTO și confirmați înregistrarea dvs. cu tasta ENT.

În acest caz, TNC afișează următoarele taste soft:

Funcții	Tastă soft
Resetare piesă brută și testare program complet	
Testare program complet	
Testare individuală pentru fiecare bloc de program	
Oprire rulare test (tastă soft apare numai după ce ați început rularea testului)	

Puteți întrerupe rularea testului și o puteți relua oricând - chiar în cadrul unui ciclu fix. Pentru a continua testul, nu trebuie să efectuați următoarele acțiuni:

- Selectarea unui alt bloc cu tastele săgeată sau cu tasta GOTO
- Efectuarea de modificări în program
- Schimbarea modului de operare
- Selectarea unui program nou

16.5 Rularea programului

16.5 Rularea programului


Aplicație

În modul de operare Rulare program, Secvență integrală, TNC execută în mod continuu un program de piesă până la sfârșit sau până la o oprire a programului.

În modul de operare Rulare program, Bloc unic, trebuie să porniți fiecare bloc separat, apăsând butonul START al mașinii.

Următoarele funcții TNC sunt disponibile în modurile de operare Rulare program:

- Întrerupere rulare program
- Pornirea rulării programului de la un anumit bloc
- Omitere bloc opțional
- Editare tabel de scule TOOL.T
- Verificarea și modificarea parametrilor Q
- Suprapunerea poziționării roții de mână
- Funcții pentru simulare grafică
- Afîșaj de stare suplimentar

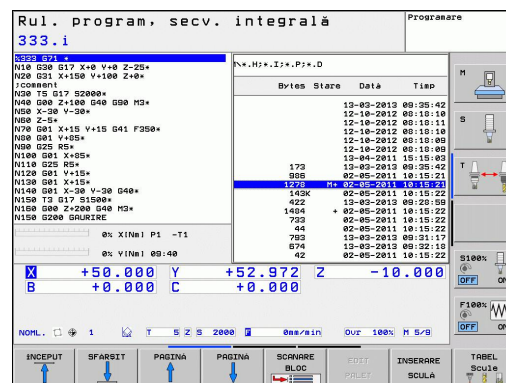

Rularea unui program de piesă

Pregătire

- 1 Fixați piesa de prelucrat de masa mașinii.
- 2 Setarea originii
- 3 Selectați tabelele și fișierele de mese mobile necesare (stare M).
- 4 Selectați programul de piesă (stare M).



Puteți regla viteza de avans și viteza broșei cu mânerle de prioritate.



Este posibil să reduceți viteza de avans când porniți programul NC utilizând tasta soft FMAX. Reducerea este valabilă pentru toate mișcările de deplasare rapidă și de avans. Valoarea pe care o introduceți nu mai este valabilă după ce mașina a fost oprită și repornită. Pentru a restabili viteza maximă de avans definită după repornire, trebuie să introduceți din nou valoarea corespunzătoare.

Comportamentul acestei funcții variază în funcție de mașina respectivă. Consultați manualul mașinii.

Rulare program, Secvență integrală

- Porniți programul piesei cu butonul START al mașinii

Rulare program, Bloc unic

- Porniți separat fiecare bloc al programului piesei cu butonul START al mașinii

16.5 Rularea programului

Înteruperea prelucrării

Există mai multe modalități de a întrerupe rularea unui program:

- Întreruperile programate
- Apăsarea butonului STOP al mașinii
- Comutarea la Rulare program, Bloc unic

Dacă TNC înregistrează o eroare în timpul rulării programului, întrerupe automat procesul de prelucrare.

Înteruperile programate

Puteți programa întreruperi direct în programul piesei. TNC întrerupe rularea programului la un bloc ce conține una din următoarele intrări:

- **G38** (cu și fără funcție auxiliară)
- Funcțiile auxiliare **M0**, **M2** sau **M30**
- Funcția auxiliară **M6** (definită de producătorul mașinii-unelte)

Înteruperea prin apăsarea butonului STOP al mașinii

- ▶ Apăsati butonul STOP al mașinii: Blocul pe care TNC îl execută momentan nu este finalizat. Semnalul de oprire NC din afișajul de stare clipește (vezi tabelul)
- ▶ Dacă nu doriți să continuați procesul de prelucrare, puteți reseta TNC cu tasta soft OPRIRE INTERNĂ. Semnalul de oprire NC din afișajul de stare dispare. În acest caz, programul trebuie repornit de la începutul său

Pictogramă Semnificație

Rularea programului este oprită

Înteruperea prelucrării prin comutarea la modul de operare Rulare program, Bloc unic.

Puteți întrerupe un program care este rulat în modul de operare Rulare program, Secvență integrală, comutând la modul Rulare program, Bloc unic. TNC întrerupe procesul de prelucrare la sfârșitul blocului curent.

Deplasarea axelor mașinii în timpul unei întreruperi

Puteți deplasa axele mașinii în timpul unei întreruperi la fel ca în modul Operare manuală.



Pericol de coliziune!

Dacă întrerupeți rularea programului în timp ce planul de lucru este înclinat, puteți schimba sistemul de coordonate între înclinat și neînclinat, dar și în direcția axei sculei active, apăsând tasta soft 3-D ROT.

Funcțiile butoanelor de direcționare a axei, roata de mână electronică și logica de poziționare pentru revenirea la contur sunt evaluate apoi de către TNC. Când retrageți scula, asigurați-vă că este activ sistemul de coordonate corect și că valorile unghiulare ale axelor de înclinare sunt introduse în meniul 3-D ROT, dacă este cazul.

Exemplu: Retragera broșei după ruperea sculei

- ▶ Întrerupere prelucrare
- ▶ Activați tastele direcționale externe: Apăsați tasta soft AVANS TRANSVERSAL MANUAL
- ▶ Deplasați axele cu butoanele de direcționare a axei mașinii.



Pentru anumite mașini, s-ar putea să fie necesar să apăsați butonul START al mașinii, după tasta soft OPERARE MANUALĂ, pentru a activa butoanele de direcționare a axei. Consultați manualul mașinii.

Reluarea rulării programului după o întrerupere



Dacă anulați un program cu OPRIRE INTERNĂ, trebuie să porniți programul cu funcția RESTAURARE POZIȚIE LA N sau cu GOTO „0”.

Dacă rularea unui program este întreruptă în timpul unui ciclu fix, programul trebuie reluat de la începutul ciclului. Acest lucru presupune că anumite operații de prelucrare vor fi repetate.

Dacă întrerupeți rularea unui program în timpul execuției unui subprogram sau a repetării unei secțiuni de program, utilizați funcția RESTAURARE POZIȚIE LA N pentru a reveni la poziția din momentul întreruperii rulării programului.

16.5 Rularea programului

Când rularea unui program este întreruptă, TNC stochează:

- Datele ultimei scule definite
- Transformările coordonatei active (de ex. decalarea originii, rotirea, oglindirea)
- Coordonatele ultimului centru de cerc definit



Rețineți că datele stocate rămân active până sunt resetate (de ex. dacă selectați un program nou).

Datele stocate sunt utilizate pentru revenirea sculei la contur după poziționarea manuală a axei mașinii în timpul unei întreruperi (tasta soft RELUARE POZIȚIE).

Reluarea rulării programului cu butonul START

Puteți relua rularea programului apăsând butonul START al mașinii, dacă programul a fost întrerupt într-unul din următoarele moduri:

- Buton STOP mașină apăsător
- Întrerupere programată

Reluarea rulării programului după o eroare

Dacă mesajul de eroare nu clipește:

- ▶ Eliminați cauza erorii
- ▶ Ștergeți mesajul de eroare de pe ecran: Apăsător tasta CE
- ▶ Reporniți programul sau reluați rularea programului de unde a fost întrerupt

Dacă mesajul de eroare este afișat intermitent

- ▶ Apăsător și mențineți apăsător, timp de două secunde, tasta END. Acest lucru determină repornirea sistemului TNC
- ▶ Eliminați cauza erorii
- ▶ Restart

Dacă nu puteți corecta eroarea, notați mesajul de eroare și contactați furnizorul de service

Orice intrare în program (pornire de la mijlocul programului)



Caracteristica RESTAURARE POZIȚIE LA N trebuie să fie activată și adaptată de către producătorul mașinii-unelte. Consultați manualul mașinii.

Datorită caracteristicii RESTAURARE POZIȚIE LA N (scanare bloc) puteți porni un program de piesă de la orice bloc dorit. TNC scanează blocurile programului până la acel punct. Prelucrarea poate fi simulată grafic.

Dacă ați întrerupt un program de piesă cu OPRIRE INTERNĂ, TNC oferă automat blocul N întrerupt pentru pornire din mijlocul programului.




Pornirea din mijlocul programului nu trebuie inițiată într-un subprogram.

Toate programele, tabelele și fișierele de mese mobile necesare trebuie selectate într-un mod de operare Rulare program (stare M).

Dacă programul conține o întrerupere programată înainte de blocul de pornire, scanarea blocurilor este întreruptă. Apăsați butonul START al mașinii pentru a continua scanarea blocurilor.

După scanarea blocurilor, readuceți scula în poziția calculată cu RELUARE POZIȚIE.

Compensarea lungimii sculei nu este activată decât după apelarea sculei și rularea unui bloc de poziționare care îi urmează. Acest lucru este valabil și dacă ați modificat numai lungimea sculei.

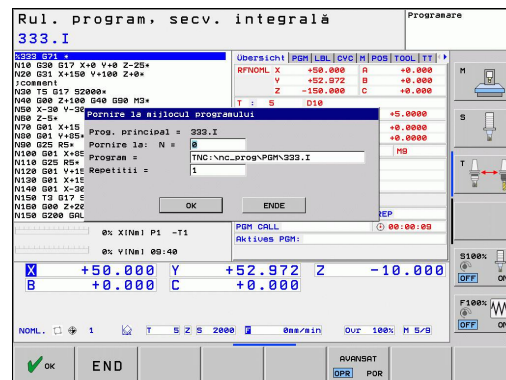

16.5 Rularea programului

 


TNC sare peste toate ciclurile de palpate în cazul pornirii din mijlocul programului. S-ar putea ca parametrii rezultați, care sunt scriși din aceste cicluri, să rămână fără valoare.

Nu puteți utiliza pornirea din mijlocul programului dacă au loc următoarele după o schimbare a sculei în programul de prelucrare:

- Programul este pornit într-o secvență FK
- Filtrul de întindere este activ
- Este utilizată gestionarea meselor mobile
- Programul este pornit într-un ciclu de prelucrare a fileturilor (ciclurile 17, 18, 19, 206, 207 și 209) sau din blocul de program următor
- Ciclurile palpatorului 0, 1 și 3 sunt utilizate înainte de pornirea programului

- Deplasați-vă la primul bloc al programului curent pentru a porni scanarea blocurilor: Introduceți GOTO „0”



- Selectați funcția de pornire din mijlocul programului: Apăsați tasta soft MID-PROGRAM STARTUP
- **Pornire la N:** Introduceți numărul blocului N la care trebuie să se termine scanarea blocurilor
- **Program:** Introduceți numele programului care conține blocul N
- **Repetiții:** Dacă blocul N este amplasat într-o repetare a secțiunii de program sau într-un subprogram care va fi rulat în mod repetat, introduceți numărul de repetiții care vor fi calculate în scanarea blocului
- Pornirea din mijlocul programului: Apăsați butonul START al mașinii
- Apropiere de contur (consultați secțiunea următoare)

Introducerea unui program cu tasta GOTO



Dacă utilizați tasta pentru numărul blocului GOTO pentru intrarea într-un program, nici TNC și nici PLC nu vor executa funcții care să asigure o pornire sigură.

Dacă utilizați tasta numărului de bloc GOTO pentru a intra într-un subprogram,


- TNC va omite sfârșitul subprogramului (**G98 L0**)
- TNC va reseta funcția M126 (parcurea traseului mai scurt al axelor rotative)

În astfel de cazuri trebuie să utilizați întotdeauna o funcție de pornire din mijlocul programului.

Revenirea la contur

Cu funcția RELUARE POZIȚIE, TNC revine la conturul piesei de prelucrat, în următoarele situații:

- Reveniți la contur după ce axele mașinii au fost deplasate în timpul unei întreruperi de program care nu a fost efectuată cu funcția OPRIRE INTERNĂ
 - Reveniți la contur după scanarea blocurilor cu RESTAURARE POZIȚIE LA N, de exemplu după o întrerupere cu OPRIRE INTERNĂ
 - În funcție de mașină, dacă poziția unei axe a fost modificată după deschiderea buclei de control în timpul unei întreruperi de program
- ▶ Pentru a selecta revenirea la contur, apăsați tasta soft RELUARE POZIȚIE
 - ▶ Restabiliți starea mașinii, dacă este necesar
 - ▶ Pentru a deplasa axele în ordinea sugerată de TNC pe ecran, apăsați butonul START al mașinii sau
 - ▶ Pentru a deplasa axele în orice ordine, apăsați tastele soft RESTAURARE X, RESTAURARE Z etc. și activați fiecare axă cu butonul START al mașinii
 - ▶ Pentru a relua prelucrarea, apăsați butonul START al mașinii

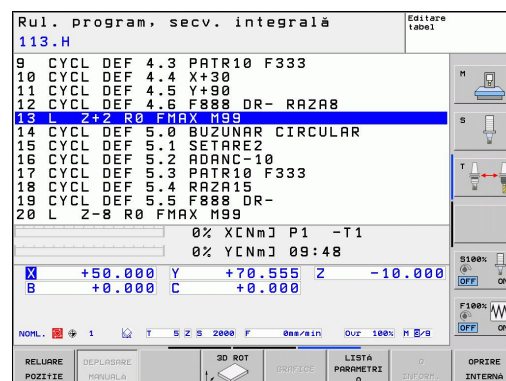

16

Rularea testelor și rularea programelor

16.6 Pornirea automată a programului

16.6 Pornirea automată a programului

Aplicație



TNC trebuie să fie pregătit în mod special de către producătorul mașinii-unelte pentru utilizarea funcției Pornire automată program. Consultați manualul mașinii.




Atenție: Pericol pentru operator!

Nu trebuie utilizată funcția de autostart pe mașini care nu au un spațiu de lucru închis.

În modul de operare Rulare program, puteți utiliza tasta soft AUTOSTART (consultați ilustrația din partea dreaptă sus) pentru a defini ora exactă la care va porni programul activ în momentul respectiv pentru acest mod de operare:



- ▶ Afișați fereastra pentru introducerea orei de pornire (consultați ilustrația din centru dreapta)
- ▶ **Ora (h:min:sec):** Ora la care trebuie pornit programul
- ▶ **Data (ZZ.LL.AAAA):** Data la care trebuie pornit programul
- ▶ Pentru a activa pornirea, apăsați tasta soft OK

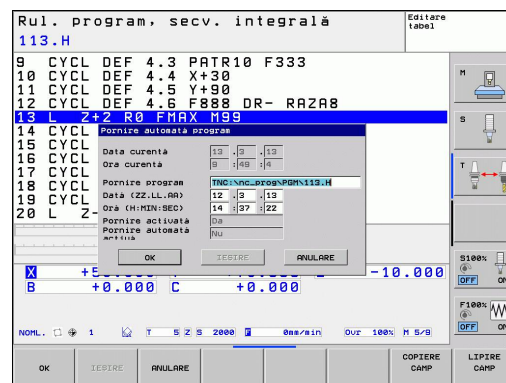

16.7 Omiterea opțională a blocurilor

Aplicație

Într-o rulare de test sau rulare de program, dispozitivul de control poate omite blocurile care încep cu semnul slash „/”:



- Pentru a rula sau testa programul fără blocurile precedate de o bară oblică spre dreapta, setați tasta soft la PORNIT



- Pentru a rula sau testa programul cu blocurile precedate de o bară oblică spre dreapta, setați tasta soft la OPRIT



Această funcție nu este valabilă pentru blocurile **TOOL DEF.**

După o pană de curent, TNC revine la ultima setare selectată.

Inserarea caracterului „/”

 
- În modul **Programare** selectați blocul în care doriți să introduceți caracterul



- Selectați tasta soft INSERT

Ștergerea caracterului „/”

- În modul **Programare** selectați blocul din care doriți să ștergeți caracterul



- Selectați tasta soft ELIMINARE

16.8 Întrerupere rulare opțională de program

16.8 Întrerupere rulare opțională de program

Aplicație

TNC întrerupe opțional rularea programului la blocurile care conțin M1. Dacă utilizați M1 în modul Rulare program, TNC nu oprește broșa sau agentul de răcire.



- ▶ Nu întrerupeți rularea programului sau rularea testului la blocurile care conțin M1: Setati tasta soft la OPRIT.



- ▶ Întrerupeți rularea programului sau rularea testului la blocurile care conțin M1: Setati tasta soft la PORNIT

17

Funcțiile MOD

17.1 Funcție MOD


17.1 Funcție MOD

Funcțiile MOD furnizează posibilități de intrare și afișaje suplimentare. În plus, puteți introduce numerele de coduri pentru a permite accesul în zonele protejate.

Selectarea funcțiilor MOD

Deschiderea ferestrei contextuale cu funcțiile MOD:

- Pentru a selecta funcțiile MOD, apăsați tasta MOD. TNC deschide o fereastră contextuală care afișează funcțiile MOD disponibile.

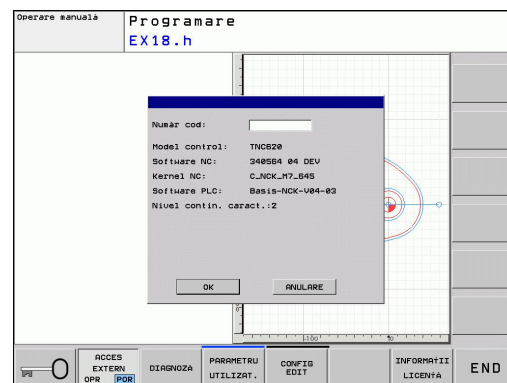

Schimbarea setărilor

La fel ca și cu mouse-ul, navigarea cu tastatura este, de asemenea, posibilă în funcțiile MOD:

- Comutați din zona de introducere din fereastra din dreapta la selecțiile funcțiilor MOD din fereastra din stânga cu tasta tab
- Selectați funcția MOD
- Comutați la câmpul de introducere cu tasta tab sau tasta ENT
- Introduceți valoarea corespunzătoare funcției și confirmați cu **OK** sau efectuați selecția și confirmați cu **Aplicare**



Dacă sunt disponibile mai multe posibilități pentru o anumită setare, puteți suprapune o fereastră care să conțină toate posibilitățile date apăsând tasta GOTO. Selectați setarea cu tasta ENT. Dacă nu doriți să schimbați setarea, închideți din nou fereastra cu END.

Părăsirea funcțiilor MOD

- Ieșiți din funcțiile MOD: apăsați tasta soft ABORT sau tasta END

Prezentarea generală a funcțiilor MOD

Funcțiile următoare sunt disponibile independent de modul de operare selectat:

Introducerea numărului codului

- Introducere număr cod

Setările de afișare

- Selectarea afișărilor pozițiilor
- Definirea unității de măsură (mm/țoli) pentru afișarea poziției
- Setarea limbajului de programare pentru MDI
- Afișarea orei
- Afișarea liniei de informații

Setările mașinii


- Selectarea cinematicii mașinii

Funcții de diagnosticare

- Diagnoza Profibus
- Informații despre rețea
- Informații HeROS

Informații generale

- Versiunea software-ului
- Informații FCL
- Informații despre licență
- Timpii mașinii

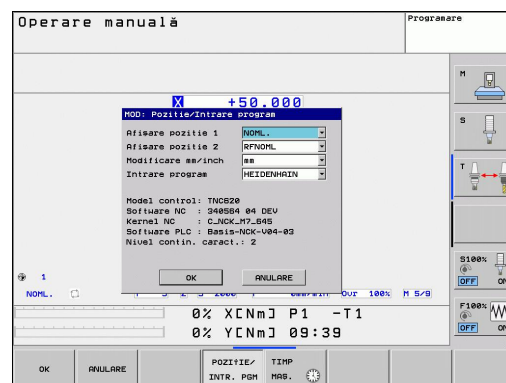

17.2 Tipurile de afișări de poziții

17.2 Tipurile de afișări de poziții

Aplicație

În modul Operare manuală și în modurile de operare Rulare program, puteți selecta tipul coordonatelor care vor fi afișate.

Ilustrația din partea dreaptă afișează pozițiile diferite ale sculei:


- Poziția inițială
- Poziția destinație a sculei
- Originea piesei de prelucrat
- Originea mașinii

Afișările de poziție ale TNC pot arăta următoarele coordonate:

Funcție	Afișare
Poziție nominală: valoarea curentă comandată de TNC	NOML.
Poziție efectivă; poziție curentă a sculei	ACTL.
Poziție de referință; poziție actuală în raport cu originea sculei	REF ACTL
Poziție de referință; poziție nominală în raport cu decalarea de origine a mașinii	REF NOML
Servo lag; diferența dintre poziția nominală și cea actuală (după eroare)	LAG
Distanța rămasă până la poziția programată; diferența dintre poziția actuală și cea destinație	DIST

Cu funcția MOD **Afișaj de poziție 1**, puteți selecta afișarea poziției în afișajul de stare.

Cu funcția MOD **Afișaj de poziție 2**, puteți selecta afișarea poziției în afișajul de stare.

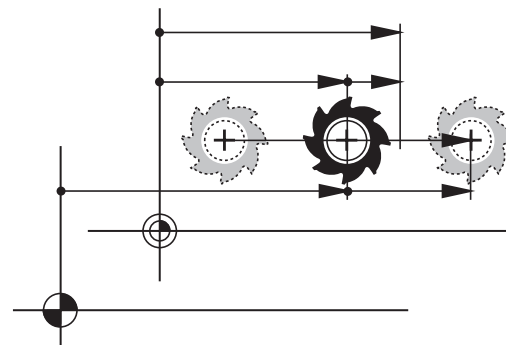

17.3 Unitatea de măsură

Aplicație

Funcția MOD determină dacă coordonatele sunt afișate în milimetri (sistem metric) sau în țoli.

- Pentru a selecta sistemul metric (de ex. $X = 15,789 \text{ mm}$), setați funcția Modificare MM/ȚOLI la mm. Valoarea este afișată cu 3 zecimale.
- Pentru a selecta sistemul în țoli (de ex. $X = 0,6216 \text{ țoli}$), setați funcția Modificare MM/ȚOLI la țoli. Valoarea este afișată cu 4 zecimale

Dacă activați afișajul în țoli, TNC Arată viteza de avans în țoli/min. Într-un program în țoli trebuie să introduceți viteza de avans mai mare cu un factor de 10.

17.4 Afișarea timpilor de operare


Aplicație

Tasta soft TIMP MAȘINĂ vă oferă posibilitatea de a vizualiza diverse tipuri de timpi de operare:

Timp de operare	Semnificație
Control activat	Timpul de operare al dispozitivului de control de la începerea activității
Mașină pornită	Timpul de operare al mașinii de la începerea activității
Rulare program	Durata funcționării controlate de la începerea activității



Producătorul mașinii poate furniza afișaje suplimentare pentru timpul de operare. Consultați manualul mașinii.

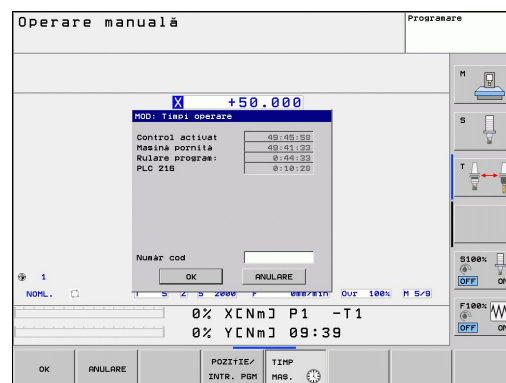

17.5 Numere software

17.5 Numere software

Aplicație

Următoarele numere software sunt afișate pe ecranul TNC după ce a fost selectată funcția MOD „Versiunea software-ului”:

- **Modelul controlului:** Desemnarea dispozitivului de control (gestionat de HEIDENHAIN)
- **Software NC:** Numărul software-ului NC (gestionat de HEIDENHAIN)
- **NCK:** Numărul software-ului NC (gestionat de HEIDENHAIN)
- **Software PLC:** Numărul sau numele software-ului PLC (gestionat de producătorul mașinii-unelte)

În funcția MOD „Informații FCL”, TNC afișează următoarele informații:

- **Nivel de dezvoltare (FCL=Feature Content Level - nivelul conținutului de caracteristici):** Nivelul de dezvoltare al aplicațiilor software instalate la control, consultați "Nivelul de caracteristici (funcții de upgrade)", Pagină 11

17.6 Introducerea numărului de cod

Aplicație

TNC necesită un număr de cod pentru următoarele funcții:

Funcție	Număr cod
Selectarea parametrilor utilizatorului	123
Configurarea unei plăci Ethernet	NET123
Activarea funcțiilor speciale pentru programarea parametrilor Q	555343

17.7 Acces extern

Aplicație

 


Constructorul mașinii-unelte poate configura opțiunile de acces extern. Consultați manualul mașinii.

Tasta soft SERVICE poate fi utilizată pentru a oferi sau a restricționa accesul prin interfața LSV-2.

Admiterea/Restricționarea accesului extern:

- ▶ Selectați modul de operare **Programare**
- ▶ Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD



- ▶ Permitea unei conexiuni către TNC: Setati tasta soft ACCES EXTERN la PORIT. TNC va permite accesarea datelor prin interfața LSV-2.
- ▶ Blocarea conexiunilor la TNC: Setati tasta soft ACCES EXTERN la OPRIT. TNC va bloca apoi accesul prin interfața LSV-2

17.8 Configurarea interfețelor de date


17.8 Configurarea interfețelor de date

Interfețele seriale de pe TNC 620

TNC 620 utilizează în mod automat protocolul de transmisie LSV2 pentru transferul de date serial. Protocolul LSV2 este permanent și nu poate fi modificat, cu excepția setării ratei baud (parametrul mașinii **baudRateLsv2**). De asemenea, puteți specifica alt tip de transmisie (interfață). Prin urmare, setările descrise mai jos sunt valabile doar pe interfața respectivă nou definită.

Aplicație

Pentru a configura o interfață de date, selectați gestionarea fișierelor (PGM MGT) și apăsați tasta MOD. Apăsați tasta MOD din nou și introduceți numărul de cod 123. TNC afișează parametrul utilizatorului **GfgSerialInterface**, în care puteți introduce următoarele setări:

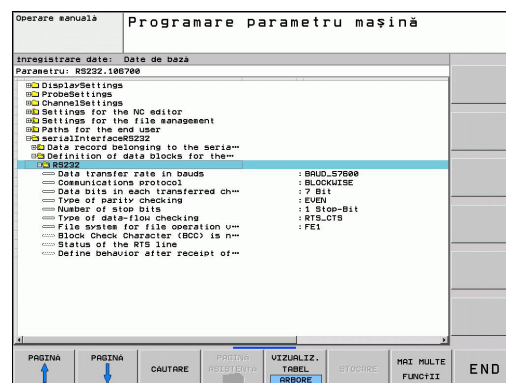

Setarea interfeței RS-232

Deschideți directorul RS232. TNC afișează apoi următoarele setări:

Setarea RATEI BAUD (baudRate)

Puteți seta RATE BAUD (viteza transferului de date) de la 110 până la 115200 baud.

Setarea protocolului (protocol)

Protocolul de transfer de date controlează fluxul de date al unei transmisii seriale (comparabil cu MP5030 de la iTNC 530).



Aici setarea BLOCKWISE semnifică o formă de transfer de date în care datele sunt transmise în blocuri. Aceasta nu trebuie confundată cu recepția datelor în blocuri și cu procesarea simultană a blocurilor de către dispozitivele de control pentru conturare TNC. Recepția în blocuri a unui program NC și prelucrarea simultană a programului nu este posibilă!

Protocolul de transmisie a datelor	Selecție
Transmisie de date standard (transmisie linie cu linie)	STANDARD
Transfer de date pe bază de pachete	BLOCKWISE
Transmisie fără protocol (numai caracter cu caracter)	RAW_DATA

Setarea biților de date (dataBits)

Prin setarea biților de date definiți dacă un caracter este transmis cu 7 sau 8 biți de date.

Setarea parității (parity)

Bitul de paritate ajută receptorul să detecteze erorile de transmisie. Bitul de paritate poate fi format în 3 moduri diferite:

- Fără paritate (NONE): Nu există nicio detectare a erorilor
- Paritate egală (EVEN): Aici există o eroare dacă receptorul identifică un număr impar de biți setați
- Paritate impară (ODD): Aici există o eroare dacă receptorul identifică un număr par de biți setați

Setarea biților de stop (stopBits)

Bitul de start și unul sau doi biți de oprire permit receptorului să se sincronizeze la fiecare caracter transmis în timpul transferului de date serial.

17.8 Configurarea interfețelor de date

Setarea handshaking-ului (flowControl)

Prin handshake, două dispozitive controlează transferul de date dintre ele. Există o deosebire între handshake-ul „software” și „hardware”.

- Nicio verificare a fluxului (NONE): Handshake-ul nu este activ
- Handshake hardware (RTS_CTS): Oprirea transmisiei este activă prin RTS
- Handshake software (XON_XOFF): Oprirea transmisiei este activă prin DC3 (XOFF)

Sistemul de fișiere pentru operațiile cu fișiere (fileSystem)

În **fileSystem** se definește fișierul de sistem pentru interfața serială. Acest parametru de mașină nu este necesar dacă nu aveți nevoie de un sistem de fișiere special.

- EXT: Sistem de fișiere minimal pentru imprimante sau software de transmisie non-HEIDENHAIN. Corespunde modurilor EXT1 și EXT2 ale controalelor TNC anterioare.
- FE1: Comunicații cu software-ul TNCserver pentru PC sau o unitate de dischetă exterioară.

Setări pentru transferul de date cu TNCserver

Introduceți următoarele setări în parametrii utilizatorului (**serialInterfaceRS232/definirea blocurilor de date pentru porturile seriale/RS232**):

Parametri	Selecție
Rata transferului de date	Trebuie să fie identică cu setarea din TNCserver
Protocolul de transmisie a datelor	BLOCKWISE
Biții de date din fiecare caracter transferat	7 biți
Tipul de verificare a parității	PAR
Numărul de biți de oprire	1 bit de oprire
Specificarea tipului de handshake:	RTS_CTS
Sistemul de fișiere pentru operații cu fișiere	FE1

Setarea modului de operare al dispozitivului extern (fileSystem)



Funcțiile „Transfer toate fișierele”, „Transfer fișier selectat” și „Transfer director” nu sunt disponibile în modurile FE2 și FEX.

Dispozitiv extern	Mod de operare	Pictogramă
PC cu software pentru transfer de date HEIDENHAIN TNCremoNT	LSV2	
Unități de dischetă HEIDENHAIN	FE1	
Dispozitive non-HEIDENHAIN precum perforatoarele, scanerele, imprimantele, PC fără TNCremoNT	FEX	

17.8 Configurarea interfețelor de date

Software de transfer de date

Pentru transferul fișierelor către și de la TNC recomandăm utilizarea software-ului HEIDENHAIN TNCremo pentru transferul datelor. Cu TNCremo transferul de date este posibil cu toate dispozitivele de control HEIDENHAIN, prin intermediul interfeței seriale sau a interfeței Ethernet.



Puteți descărca gratuit versiunea curentă a TNCremo din baza de fișiere HEIDENHAIN (www.heidenhain.ro, Servicii și documentație, Software, Software pentru PC, TNCremoNT).

Cerințele de sistem pentru TNCremo:

- PC cu procesor 486 sau superior
- Sisteme de operare Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MB RAM
- 5 MB liberi pe hard disc
- O interfață serială disponibilă sau conexiune la rețeaua TCP/IP

Instalarea sub Windows

- ▶ Porniți programul de instalare SETUP.EXE din gestionarul de fișiere (Explorer)
- ▶ Urmăriți instrucțiunile pentru configurarea programului

Pornirea TNCremoNT sub Windows

- ▶ Faceți clic pe <Start>, <Programe>, <Aplicații HEIDENHAIN>, <TNCremo>

Când porniți TNCremo pentru prima dată, TNCremo încearcă automat să configureze o conexiune cu TNC.

Transferul de date între TNC și TNCremoNT



Înainte de a transfera un program de pe TNC pe PC, trebuie să vă asigurați că ați salvat deja programul selectat pe TNC. TNC salvează schimbările în mod automat, la schimbarea modului de operare pe TNC, sau când selectați gestionarul de fișiere cu tasta PGM MGT.

Verificați dacă TNC este conectat la portul serial corect al calculatorului sau la rețea.

După ce porniți TNCremoNT, veți vedea o listă cu toate fișierele care sunt stocate în directorul activ din secțiunea superioară a ferestrei principale 1. Utilizând <Fișier>, <Schimbare director>, puteți selecta orice unitate sau un alt director pe PC-ul dvs.

Dacă doriți să controlați transferul de date de pe calculator, stabiliți conexiunea cu acesta în modul următor:

- ▶ Selectați <Fișier>, <Configurare conexiune>. TNCremoNT va primi de la TNC structura fișierelor și directoarelor și o va afișa în partea din stânga jos a ferestrei principale 2
- ▶ Pentru a transfera un fișier de pe TNC pe PC, faceți clic cu mouse-ul pe fișierul din fereastra TNC pentru a-l selecta, apoi trageți și plasați fișierul evidențiat în fereastra PC 1
- ▶ Pentru a transfera un fișier de pe PC pe TNC, faceți clic cu mouse-ul pe fișierul din fereastra PC pentru a-l selecta, apoi trageți și plasați fișierul evidențiat în fereastra TNC 2

Dacă doriți să controlați transferul de date de pe TNC, stabiliți conexiunea cu PC-ul în modul următor:


- ▶ Selectați <Suplimentar>, <TNCserver>. TNCremoNT este acum în modul server. Poate recepționa date de la TNC și poate trimite date către acesta
- ▶ Acum puteți apela funcțiile de gestionare a fișierelor de pe TNC apăsând tasta PGM MGT consultați "Transfer de date la/de la un mediu de date extern", Pagină 118 pentru a transfera fișierele dorite

Ieșire din TNCremoNT

Selectați <Fișier>, <Ieșire>



Consultați de asemenea textele de asistență TNCremoNT raportate la context, în care toate funcțiile sunt explicate mai detaliat. Textele de asistență trebuie apelate cu tasta F1.

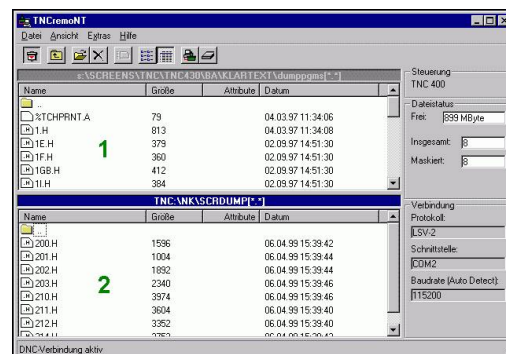

17.9 Interfață Ethernet

17.9 Interfață Ethernet

Introducere

TNC este livrat cu o placă Ethernet standard pentru conectarea dispozitivului de control ca și client la rețeaua dvs. TNC transmite datele prin placa Ethernet cu


- protocolul **smb** (Server Message Block) pentru sistemele de operare Windows sau
- cu familia de protocoale **TCP/IP** (Protocol pentru controlul transmisiei/Protocol Internet) și cu asistență de la NFS (Sistemul de fișiere în rețea)

Opțiuni de conexiune

Puteți conecta cardul Ethernet din TNC la rețea prin conexiunea RJ45 (X26, 100BaseTX sau 10BaseT) sau direct la un PC. Conexiunea este izolată metalic de circuitele electronice de control. Pentru conexiunea 100BaseTX sau 10BaseT aveți nevoie de un cablu torsadat pentru a conecta TNC-ul la rețea.



Lungimea maximă a cablului dintre TNC și un nod depinde de nivelul calitativ al cablului, de izolație și de tipul de rețea (100BaseTX sau 10BaseT). Conexiunea directă dintre TNC și un PC dotat cu o placă Ethernet se face foarte ușor. Conectați TNC (portul X26) și PC-ul cu un cablu Ethernet cross (denumirile comerciale: cablu cross sau STP)

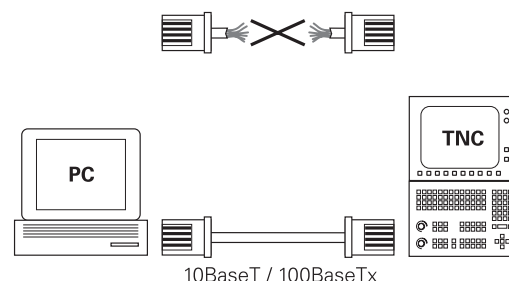

Configurarea TNC



Asigurați-vă că persoana care configurează TNC-ul este un specialist în rețele. Rețineți că TNC-ul efectuează o repornire automată dacă schimbați adresa IP a acestuia.

- ▶ Apăsați tasta MOD din modul de operare Programare și editare și introduceți numărul de cod NET123.
- ▶ În managerul de fișiere, selectați tasta soft REȚEA. TNC va afișa ecranul principal pentru configurarea rețelei



Setările generale de rețea

- Apăsați tasta soft DEFINIRE REȚEA pentru a introduce setările generale de rețea. Fila **Nume computer** este activă:

Setare	Semnificație
Interfață primară	Numele interfeței Ethernet care trebuie integrată în rețeaua companiei dvs. Activă numai dacă există o a doua interfață Ethernet, opțională, pe hardware-ul de control
Nume computer	Numele afișat pentru TNC în rețeaua companiei dvs.
Fișier gazdă	Necesar doar pentru aplicații speciale: Numele unui fișier în care sunt definite atribuirile de adrese IP la numele calculatoarelor

- Selectați fila **Interfețe** pentru a introduce setările pentru interfață:

Setare	Semnificație
Listă interfețe	Lista interfețelor Ethernet active. Selectați una din interfețele listate (cu mouse-ul sau tastele cu săgeți) ■ Butonul Activare: Activați interfața selectată (un X apare în coloana Activ) ■ Butonul Dezactivare: Dezactivați interfața selectată (- în coloana Activ) ■ Butonul Configurație: Deschideți meniul de configurare
Permisune expediere IP	Această funcție trebuie menținută dezactivată. Activați această funcție numai dacă accesul extern prin intermediul unei a doua interfețe Ethernet, opțională, a TNC este necesar în scopuri de diagnosticare. Faceți acest lucru numai după ce ați primit instrucțiuni de la departamentul nostru de service

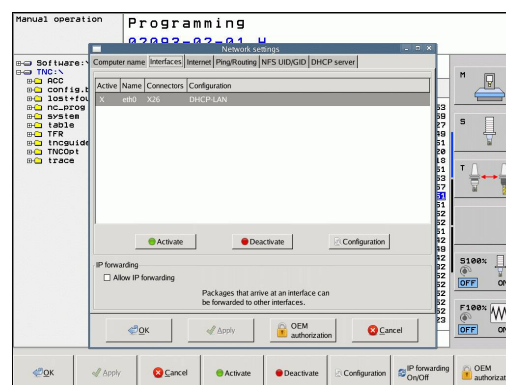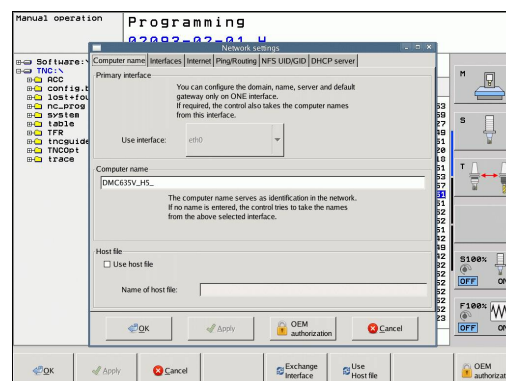

17.9 Interfață Ethernet

- Apăsați butonul **Configurare** pentru a deschide meniul Configurare:

Setare	Semnificație
Stare	■ Interfață activă: Starea de conectare a interfeței Ethernet selectate ■ Nume: Numele interfeței pe care o configurați curent ■ Conexiune la priză: Numărul conexiunilor la priză ale acestei interfețe de pe unitatea logică a controlului
Profil	Aici puteți crea sau selecta un profil în care sunt stocate toate setările afișate în această fereastră. HEIDENHAIN oferă două profiluri standard: ■ DHCP-LAN: Setările pentru interfața Ethernet standard a TNC; trebuie să funcționeze într-o rețea standard de companie ■ MachineNet: Setările pentru a doua interfață Ethernet, opțională; pentru configurarea rețelei mașinii Apăsați butoanele corespunzătoare pentru a salva, încărca și șterge profilurile
Adresă IP	■ Opțiune Procurare automată adresă IP: TNC va procura adresa IP de la serverul DHCP ■ Opțiune Setare manuală adresă IP: Definire manuală a adresei IP și a măștii de subrețea. Intrare: Patru valori numerice separate prin puncte, în fiecare câmp, de ex. 160.1.180.20 și 255.255.0.0
Server nume domeniu (DNS)	■ Opțiune Procurare automată DNS: TNC trebuie să procure automat adresa IP pentru serverul de nume de domeniu ■ Opțiune Configurare manuală DNS: Introducere manuală a adreselor IP ale serverelor și numelui de domeniu
Gateway implicit	■ Opțiune Procurare automată GW implicit: TNC va procura automat gateway-ul implicit ■ Opțiune Configurare manuală GW implicit: Introduceți manual adresele IP ale gateway-ului implicit

- Aplicați modificările cu butonul **OK** sau renunțați la ele cu butonul **Revocare**

- Fila **Internet** nu are momentan nicio funcție.

Setare	Semnificație
Proxy	■ Conexiune directă la Internet /NAT: Sistemul de control expediază interogări Internet la gateway-ul implicit și, de aici, acestea trebuie expediate prin traducerea adresei de rețea (de ex. dacă este disponibilă o conexiune directă la un modem) ■ Utilizare proxy: Definiți Adresă și Port pentru router-ul Internet din rețeaua dvs., solicitați administratorului dvs. de rețea adresa și portul corecte




Întreținere la distanță	Producătorul mașinii configurează serverul pentru întreținerea la distanță. Modificările trebuie efectuate întotdeauna cu acordul producătorului mașinii-unelte
--------------------------------	---

- Selectați fila **Ping/Rutare** pentru a introduce setările pentru comanda ping și de rutare:

Setare	Semnificație
Ping	În câmpul Adresă:, introduceți numărul IP pentru care doriți să verificați conexiunea de rețea. Intrare: Patru valori numerice, separate prin puncte, de ex.: 160.1.180.20. Ca o alternativă, puteți introduce numele calculatorului a cărui conexiune doriți s-o verificați ■ Apăsați butonul Start pentru a iniția testul. TNC afișează informațiile de stare în câmpul Ping ■ Apăsați butonul Stop pentru a finaliza testul
Rutare	Pentru specialiștii de rețea: Informații de stare a sistemului de operare pentru rutarea curentă ■ Apăsați butonul Actualizare pentru a reîmprospăta informațiile de rutare


- Selectați fila **NFS UID/GID** pentru a introduce identificările utilizatorului și grupului:

Setare	Semnificație
Setare UID/GID ptr domeniu NFS	■ ID utilizator: Definiția valorii de identificare a utilizatorului pe care utilizatorul final o folosește pentru a accesa fișierele din rețea. Întrebați specialistul în rețele care este valoarea corectă ■ ID grup: Definiția valorii de identificare a grupului pe care o utilizați pentru a accesa fișierele din rețea. Întrebați specialistul în rețele care este valoarea corectă

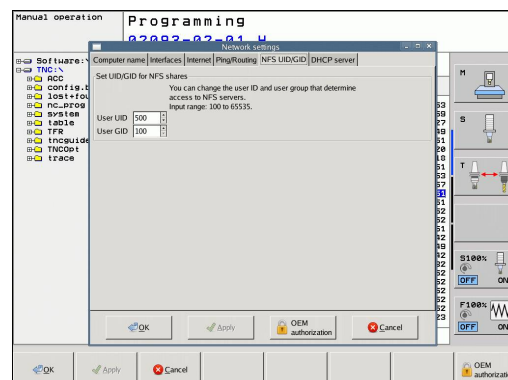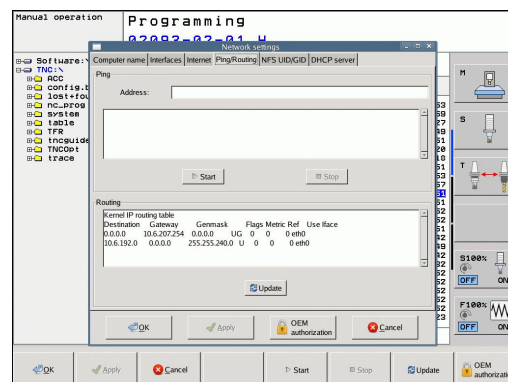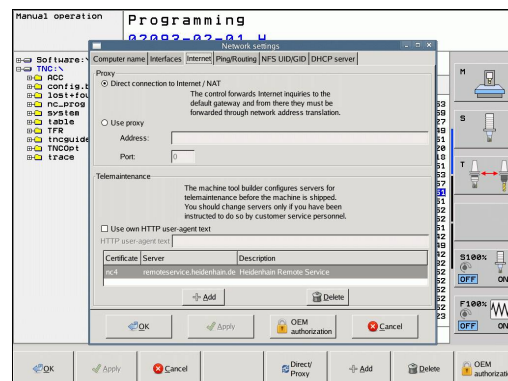

► Server DHCP: Setări pentru configurația automată de rețea



Setare	Semnificație
Server DHCP	■ Adrese IP de la: Definiți adresa IP de la care TNC urmează să extragă rezervorul de adrese IP dinamice. TNC transferă valorile care apar micșorate din adresa IP statică a interfeței Ethernet; aceste valori nu pot fi editate. ■ Adrese IP la: Definiți adresa IP până la care TNC urmează să extragă rezervorul de adrese IP dinamice ■ Durata creditării (ore): Durata pe care adresa IP dinamică urmează să rămână rezervată unui client. Dacă un client se conectează în acest interval de timp, TNC reatribuie aceeași adresă IP dinamică. ■ Nume de domeniu: Aici puteți defini un nume pentru rețeaua mașinii, dacă este cazul. Acest lucru este necesar dacă sunt atribuite aceleași nume în rețeaua mașinii și în rețeaua externă, de exemplu. ■ Redirecționare DNS externă: Dacă funcția Redirecționare IP este activă (fila Interfețe) și dacă opțiunea este activă, puteți să specificați ca rezoluția de nume pentru dispozitivele din rețeaua mașinii să fie utilizată și de rețeaua externă. ■ Redirecționare DNS de la exterior: Dacă funcția Redirecționare IP este activă (fila Interfețe) și dacă opțiunea este activă, puteți să specificați că TNC urmează să redirecționeze interogările DNS din dispozitivele rețelei mașinii la serverul de nume al rețelei externe dacă serverul DNS al MC nu poate răspunde la interogare. ■ Butonul Stare: Apelați o vedere de ansamblu asupra dispozitivelor care sunt prevăzute cu o adresă IP dinamică în rețeaua mașinii. De asemenea, puteți selecta setări pentru dispozitivele respective. ■ Butonul Opțiuni suplimentare: Setări suplimentare pentru serverul DNS/DHCP. ■ Butonul Setare valori standard: Stabiliți setările din fabrică.

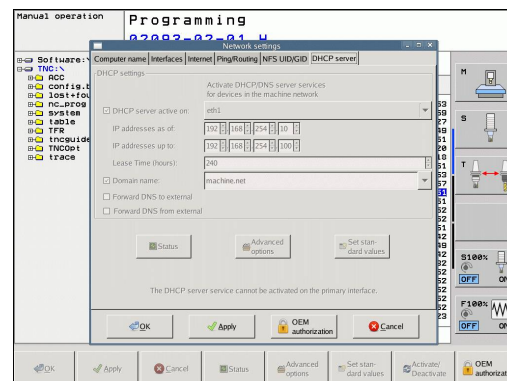

Setările de rețea specifice dispozitivului

- Apăsați tasta soft DEFINIRE MONTARE pentru a introduce setările de rețea pentru un anumit dispozitiv. Puteți defini oricâte setări de rețea, dar puteți administra simultan numai șapte

Setare	Semnificație
Driver de rețea	Lista tuturor unităților de rețea conectate. TNC afișează starea respectivă a conexiunilor de rețea în coloanele: ■ Montare: Unitate de rețea conectată / neconectată ■ Auto: Unitatea de rețea va fi conectată automat/manual ■ Tip: Tipul conexiunii de rețea. Sunt posibile cifs și nfs ■ Unitate: Denumirea unității pe TNC ■ ID: ID intern care identifică dacă un punct de montare a fost utilizat pentru mai multe conexiuni ■ Server: Numele serverului ■ Nume autorizație: Numele directorului de pe server pe care îl va accesa TNC ■ Utilizator: Numele cu care utilizatorul se conectează la rețea ■ Parolă: Unitate de rețea protejată / neprotejată de parolă ■ Solicitare parolă?: Se solicită / Nu se solicită parolă în timpul conexiunii ■ Opțiuni: Afișare opțiuni de conectare suplimentare Pentru administrarea unităților din rețea, utilizați butoanele de pe ecran. Pentru a adăuga unități din rețea, utilizați butonul Adăugare: TNC începe expertul de conectare, care vă ghidează prin dialog prin definițiile necesare.
Jurnal stare	Afișarea informațiilor de stare și mesajelor de eroare. Apăsați butonul Golire pentru a șterge conținutul ferestrei Jurnal stare.

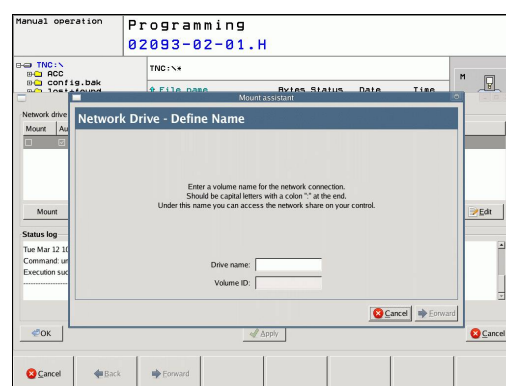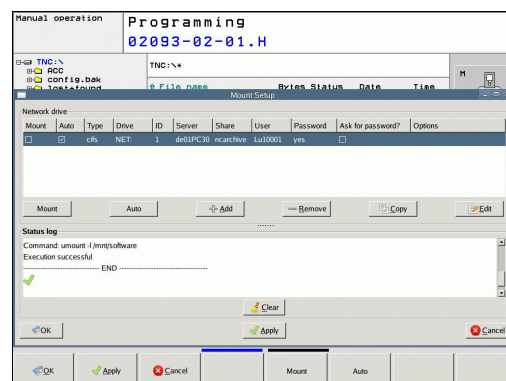

17.10 Configurați roata de mână wireless HR 550 FS

17.10 Configurați roata de mână wireless HR 550 FS


Aplicație

Apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS pentru a configura roata de mână wireless HR 550 FS. Sunt disponibile următoarele funcții:

- Asignarea roții de mână unui suport specific de roată de mână
- Setarea canalului de transmisie
- Analizarea spectrului de frecvențe pentru determinarea canalului de transmisie optimă
- Selectarea puterii transmițătorului
- Informații statistice despre calitatea transmisiei

Asignarea roții de mână unui anumit suport de roată de mână

- ▶ Asigurați-vă că suportul de roată de mână este conectat la hardware-ul de control.
- ▶ Plasați roata de mână wireless pe care doriți să o asigurați suportului roții de mână în suportul roții de mână
- ▶ Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD
- ▶ Parcurgeți rândul de taste soft
 - ▶ Selectați meniul de configurare pentru roata de mână wireless: Apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS
 - ▶ Faceți clic pe butonul **Conectare HR**: TNC salvează numărul de serie al roții de mână wireless aflate în suport și o afișează în fereastra de configurare de la stânga butonului **Conectare HR**
 - ▶ Pentru a salva configurația și a ieși din meniul de configurare, apăsați butonul **END**


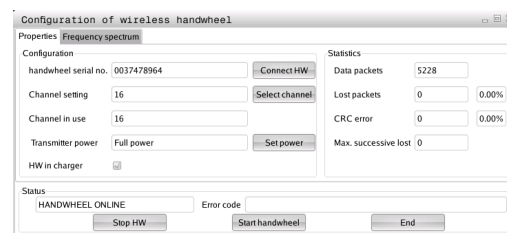


Configurați roata de mână wireless HR 550 FS 17.10

Setarea canalului de transmisie

Dacă roata de mână wireless este pornită automat, TNC încearcă să selecteze canalul de transmisie care oferă cel mai bun semnal de transmisie. Dacă doriți să setați manual canalul de transmisie, procedați după cum urmează:

- ▶ Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD
- ▶ Parcurgeți rândul de taste soft
 - ▶ Selectați meniul de configurare pentru roata de mână wireless: Apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS
 - ▶ Faceți clic pe fila **Spectru de frecvență**
 - ▶ Faceți clic pe butonul **Oprire HR**: TNC oprește conexiunea la roata de mână wireless și determină spectrul de frecvență curent pentru toate cele 16 canale disponibile
 - ▶ Memorați numărul de canale cu cel mai scăzut trafic radio (bara cea mai mică)
 - ▶ Faceți clic pe butonul **Pornire roată de mână** pentru a reactiva roata de mână wireless
 - ▶ Faceți clic pe fila **Proprietăți**
 - ▶ Faceți clic pe butonul **Selectare canal**: TNC afișează toate numerele disponibile de canale. Faceți clic pe numărul canalului pentru care TNC a determinat cel mai scăzut trafic radio
 - ▶ Pentru a salva configurația și a ieși din meniul de configurare, apăsați butonul **END**

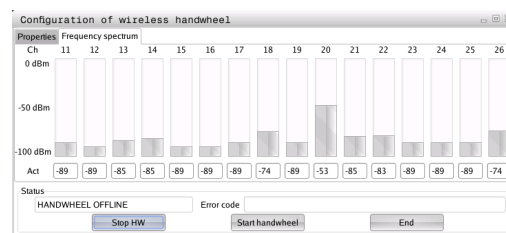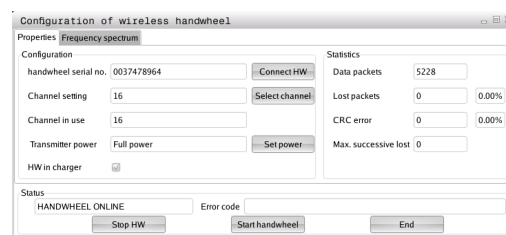


Selectarea puterii transmițătorului



Rețineți că distanța de transmisie a roții de mână wireless scade când puterea transmițătorului este redusă.

- ▶ Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD
- ▶ Parcurgeți rândul de taste soft
 - ▶ Selectați meniul de configurare pentru roata de mână wireless: Apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS
 - ▶ Faceți clic pe butonul **Setare putere**: TNC afișează cele trei setări de putere disponibile. Faceți clic pe setarea dorită
 - ▶ Pentru a salva configurația și a ieși din meniul de configurare, apăsați butonul **END**

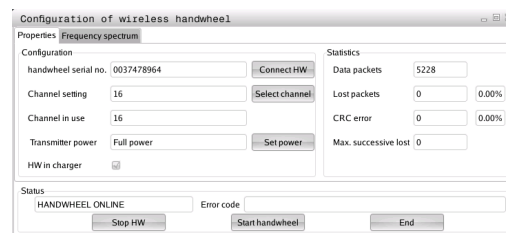

17.10 Configurați roata de mână wireless HR 550 FS

Date statistice

În **Statistică**, TNC afișează informații despre calitatea transmisiei.


În cazul în care calitatea recepției este slabă, astfel încât o oprire corectă și în siguranță a axelor nu mai poate fi asigurată, este declanșată o reacție de oprire de urgență a roții de mână wireless.

Valoarea afișată **Pierdere succesivă max.** indică o calitate slabă a recepției. Dacă TNC afișează în mod repetat valori mai mari de 2 în timpul funcționării normale a roții de mână wireless pe distanța dorită de utilizare, atunci există un risc de deconectare nedorită. Acest lucru poate fi corectat prin creșterea puterii transmițătorului sau prin schimbarea la alt canal cu mai puțin trafic radio.

În acest caz, încercați să îmbunătățiți calitatea transmisiei prin selectarea altui canal (consultați "Setarea canalului de transmisie", Pagină 495) sau prin creșterea puterii transmițătorului (consultați "Selectarea puterii transmițătorului", Pagină 495).

Pentru a afișa datele statistice, procedați după cum urmează:

- ▶ Apăsați tasta MOD pentru a selecta funcția MOD
- ▶ Parcurgeți rândul de taste soft
 - ▶ Pentru a selecta meniul de configurare pentru roata de mână wireless, apăsați tasta soft CONFIGURARE ROATĂ DE MÂNĂ WIRELESS: TNC afișează meniul de configurare cu datele statistice

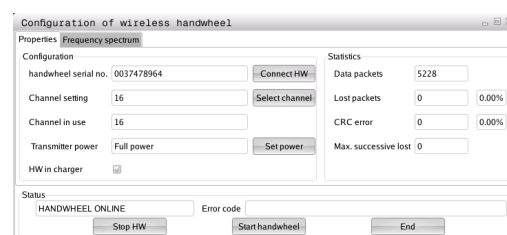

18

**Tabele și
prezentări
generale**

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

Aplicație

Valorile parametrilor sunt introduse în **editorul de configurații**.



Pentru a vă permite să setați funcțiile specifice mașinii, producătorul mașinii unealtă poate defini care dintre parametrii mașinii sunt disponibili ca parametri ai utilizatorului. În plus, producătorul mașinii unealtă poate introduce în TNC parametri suplimentari ai mașinii, care nu sunt descriși în continuare.

Consultați manualul mașinii.

Parametrii mașinii sunt grupați ca obiecte parametri într-o structură arborescentă în editorul de configurații. Fiecare obiect parametru are un nume (de ex. **CfgDisplayLanguage**) care oferă informații despre parametrii pe care îi conține. Un obiect parametru, denumit și „entitate”, este marcat cu un „E” în simbolul directorului din structura arborescentă. Unii parametri ai mașinii au un nume cheie pentru a-i identifica precis. Numele cheie asignează parametrul unui grup (de ex. X pentru axa X). Directorul grupului respectiv poartă numele cheie și este marcat cu un „K” în simbolul directorului.



Dacă sunteți în editorul de configurații pentru parametrii utilizatorului, puteți schimba afișarea parametrilor existenți. În setarea prestabilită, parametrii sunt afișați cu texte scurte, explicative. Pentru a afișa numele de sistem efective ale parametrilor, apăsați tasta pentru configurația ecranului, apoi tasta soft **AFIȘEAZĂ NUME SISTEM**. Urmăriți aceeași procedură pentru a reveni la afișarea standard.

Parametrii care nu sunt încă activi și obiectele apar estompate. Acestea pot fi activate cu tastele soft **FUNCȚII ADIȚIONALE** și **INSERARE**.

TNC salvează o listă cu modificări, care conține ultimele 20 de schimbări ale datelor de configurare. Pentru restaurarea modificărilor, selectați linia corespunzătoare și apăsați pe tastele soft **FUNCȚII ADIȚIONALE** și **RENUNȚARE LA MODIFICĂRI**.

Apelarea editorului de configurații și modificarea parametrilor

- ▶ Selectați modul de operare **Programare**
- ▶ Apăsați tasta **MOD**
- ▶ Introduceți numărul de cod **123**.
- ▶ Modificarea parametrilor
- ▶ Apăsați tasta soft **END** pentru a ieși din editorul de configurații
- ▶ Apăsați pe tasta soft **SALVARE** pentru salvarea modificărilor

O pictogramă aflată la începutul fiecărei linii din arborele de parametri prezintă informații suplimentare despre linia respectivă. Pictogramele au următoarele semnificații:

-  Ramura există, dar este închisă
-  Ramura este deschisă
-  Obiect gol, nu poate fi deschis
-  Parametru inițializat al mașinii
-  Parametru neinițializat (opțional) al mașinii
-  Poate fi citit, dar nu poate fi editat
-  Nu poate fi citit sau editat

Tipul obiectului de configurație este identificat de simbolul directorului său:

-  Cheie (numele grupului)
-  Listă
-  Entitate sau obiect parametru

Afișarea textelor de asistență

Tasta **HELP** vă permite să apăsați un text de asistență pentru fiecare obiect parametru sau atribut.

Dacă textul de asistență nu încapă pe o pagină (1/2 este afișat în colțul din dreapta sus, de exemplu), apăsați tasta soft **PAGINĂ ASISTENȚĂ** pentru a avansa la pagina 2.

Pentru a ieși din textul de asistență, apăsați din nou tasta **HELP**.

De asemenea, sunt afișate informații suplimentare, precum unitatea de măsură, valoare inițială sau o listă de selecții. Dacă parametrul selectat al mașinii corespunde cu un parametru din TNC, este afișat numărul MP corespunzător.

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

Lista de parametri

Setările parametrilor

DisplaySettings

Setări pentru afișarea pe ecran

Secvența de axe afișate

de la [0] la [5]

Depinde de axele disponibile

Tipul afișajului de poziție în fereastra de poziție

NOMINAL

ACTUAL

REF ACTL

REF NOML

LAG

DIST

Tipul afișajului de poziție în fereastra de poziție

NOMINAL

ACTUAL

REF ACTL

REF NOML

LAG

DIST

Definiția caracterelor de separare a zecimalelor pentru afișarea poziției

.

Afișarea vitezei de avans în modul Operare manuală

la tasta axei: Afișați viteza de avans numai la apăsarea pe tasta de direcționare a axei
întotdeauna la minimum: Afișează întotdeauna viteza de avans

Afișarea poziției broșei în afișajul de poziție

în Closed Loop: Se afișează poziția broșei numai când broșa este în modul de control al poziției

în Closed Loop și în M5: Afișează poziția broșei când broșa este în modul de control al poziției și cu M5

Afișarea sau ascunderea tastei soft Tabel presetat

Adevărat: Tasta soft Tabel presetat nu este afișată

Fals: Se afișează tasta soft Tabel presetat

Setările parametrilor**DisplaySettings**

Pas de afișare pentru axe singulare

Lista tuturor axelor disponibile

Pas de afișare pentru afișajul poziției, în mm sau grade

0,1

0,05

0,01

0,005

0,001

0,0005

0,0001

0,00005 (opțiune software pas de afișare)

0,00001 (opțiune software pas de afișare)

Pas de afișare pentru afișajul de poziție în inch

0,005

0,001

0,0005

0,0001

0,00005 (opțiune software pas de afișare)

0,00001 (opțiune software pas de afișare)

DisplaySettings

Definiția unității de măsură valabile pentru afișare

metric: Utilizați sistemul metric

inch: Utilizați sistemul cu inch

DisplaySettings

Formatul programelor NC și afișarea ciclurilor

Programarea intrării în text conversațional HEIDENHAIN sau în DIN/ISO

HEIDENHAIN: Programare intrare în BA MDI în dialog de text conversațional

ISO: Programarea intrării în BA MDI în DIN/ISO

Afișare în cicluri

TNC_STD: Afișare cicluri cu texte de comentarii

TNC_PARAM: Afișare cicluri fără texte de comentarii

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

Setările parametrilor

DisplaySettings

Comportament cu pornirea controlului

Adevărat: Afișare mesaj de întrerupere a alimentării**Fals: Nu se afișează mesajul de întrerupere a alimentării**

DisplaySettings

Setarea limbii de dialog NC și PLC

Limbă de dialog NC

ENGLEZĂ**GERMANĂ****CEHĂ****FRANCEZĂ****ITALIANĂ****SPANIOLĂ****PORTUGHEZĂ****SUEDEZĂ****DANEZĂ****FINLANDEZĂ****OLANDEZĂ****POLONEZĂ****MAGHIARĂ****RUSĂ****CHINEZĂ****CHINEZĂ_TRAD****SLOVENĂ****ESTONĂ****COREEANĂ****LETONĂ****NORVEGIANĂ****ROMÂNĂ****SLOVACĂ****TURCĂ****LITUANIANĂ**

Limbă de dialog PLC

A se vedea limba de dialog NC

Limbă pentru mesaje de eroare PLC

A se vedea limba de dialog NC

Limbă pentru asistență

A se vedea limba de dialog NC

Setările parametrilor

DisplaySettings

Comportament cu pornirea controlului

Confirmare mesaj „Întrerupere alimentare”

ADEVĂRAT: Pornirea controlului continuă numai după confirmarea mesajului

FALS: Mesajul „Întrerupere alimentare” nu este afișat

Afișarea ciclurilor

TNC_STD: Afișează ciclurile cu texte de comentarii

TNC_PARAM: Afișează ciclurile fără texte de comentarii

DisplaySettings

Setări pentru grafice de rulare program

Tip de afișaj grafic

Ridicat (consumă putere de calcul): Poziția axelor liniară și rotativă este luată în considerare în grafica de rulare program (3D)

Scăzut: Numai poziția axelor liniare este luată în considerare în grafica de rulare program (2,5D)

Dezactivat: Grafica de rulare program este dezactivată

ProbeSettings

Configurația comportamentului la palpate

Operare manuală: Se consideră rotația de bază

ADEVĂRAT: Se ia în considerare rotația de bază activă la palpate

FALS: Se execută întotdeauna traversarea paraxială la palpate

Mod automat: Măsurare multiplă cu funcțiile de palpate

de la 1 la 3: Număr de palpare pentru fiecare rutină de palpate

Mod automat: Interval de încredere pentru măsurări multiple

de la 0,002 la 0,999 [mm]: Intervalul în care trebuie să se afle valoarea măsurată la măsurările multiple

Configurația unei tije rotunde

Coordonatele punctului central al tije

[0]: coordonata X a punctului central al tije, cu referință la originea mașinii

[1]: coordonata Y a punctului central al tije, cu referință la originea mașinii

[2]: coordonata Z a punctului central al tije, cu referință la originea mașinii

Prescriere de degajare deasupra tije, pentru prepoziționare

de la 0,001 la 99 999,9999 [mm]: Prescriere de degajare în direcția axei sculei

Zonă de degajare în jurul tije pentru prepoziționare

de la 0,001 la 99 999,9999 [mm]: Prescriere de degajare în planul vertical la axa sculei

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

Setările parametrilor

CfgToolMeasurement

Funcție M pentru orientarea broșei

-1: Orientarea broșei direct deasupra NC**0: Funcție inactivă****de la 1 la 999: Numărul funcției M pentru orientarea broșei**

Direcție de palpate pentru măsurarea razei sculei

X_Positive, Y_Positive, X_Negative, Y_Negative (în funcție de axa sculei)

Distanța de la muchia inferioară a sculei la muchia superioară a tijei

de la 0,001 la 99,9999 [mm]: Decalaj dintre tijă și sculă

Avans transversal rapid în ciclul de palpate

de la 10 la 300 000 [mm/min]: Avans transversal rapid în ciclul de palpate

Viteză de avans la palpate cu măsurarea sculei

de la 1 la 3 000 [mm/min]: Viteză de avans la palpate cu măsurarea sculei

Calculul vitezei de avans la palpate

ConstantTolerance: Calculul vitezei de avans la palpate cu toleranță constantă**VariableTolerance: Calculul vitezei de avans la palpate cu toleranță variabilă****ConstantFeed: Viteză de avans la palpate constantă**

Viteză max. admisă de rotație la vârful sculei

de la 1 la 129 [1/min]: Viteză de rotație admisă la circumferința frezei

Viteză maximă admisă pentru măsurarea sculei

de la 0 la 1 000 [1/min]: Viteză maximă admisă

Număr maxim admis de erori de măsurare la măsurarea sculei

de la 0,001 la 0,999 [mm]: Prima eroare de măsurare maximă admisă

Erori de măsurare maxime admise la măsurarea sculei

de la 0,001 la 0,999 [mm]: A doua eroare de măsurare maximă admisă

Rutină de palpate

MultiDirections: Palpare din mai multe direcții**SingleDirection: Palpare dintr-o singură direcție**

Setările parametrilor

ChannelSettings

CH_NC

Cinematică activă

Cinematică de activat

Listă de cinematici de mașină

Toleranțe geometrice

Abaterea admisă a razei cercului

de la 0,0001 la 0,016 [mm]: Abatere admisă a razei cercului de la punctul final al cercului în comparație cu punctul inițial al cercului

Configurația ciclurilor de prelucrare

Factor de suprapunere cu frezare buzunar

de la 0,001 la 1,414: Factor de suprapunere pentru Ciclul 4 FREZARE BUZUNAR și Ciclul 5 BUZUNAR CIRCULAR

Afișează mesajul de eroare „Broșă?” dacă M3/M4 nu este activ

pornit: Redare mesaj de eroare**oprit: Nu se redau mesaje de eroare**

Afișează mesajul de eroare „Introduceți o valoare negativă pentru adâncime”

pornit: Redare mesaj de eroare**oprit: Nu se redau mesaje de eroare**

Comportare la apropierea de peretele unui canal dintr-o suprafață cilindrică

LineNormal: Aproximare în linie dreaptă**CircleTangential: Aproximare cu un arc**

Funcție M pentru orientarea broșei

-1: Orientarea broșei direct deasupra NC**0: Funcție inactivă****de la 1 la 999: Numărul funcției M pentru orientarea broșei**

Definirea comportamentului pentru programul NC

Resetarea timpului de prelucrare la începutul programului

Adevărat: Timpul de prelucrare este resetat**Fals: Timpul de prelucrare nu este resetat**

18.1 Parametrii utilizatorului specifici mașinii

Setările parametrilor

Filtru geometric pentru eliminarea elementelor liniare

Tip de filtru de întindere

- **Oprit:** Niciun filtru activ
- **ShortCut:** Omitere puncte singulare pe poligon
- **Medie:** Filtrul geometric rotunjește colțurile

Distanța maximă de la conturul filtrat la conturul nefiltrat

de la 0 la 10 [mm]: Punctele filtrate se încadrează în această toleranță față de linia rezultantă

Lungimea maximă a liniei rezultate în urma filtrării

de la 0 la 1000 [mm]: Lungime pe care filtrarea geometrică este activă

Setări pentru editorul NC

Creare date de backup

ADEVĂRAT: Creare fișier de backup după editarea programelor NC

FALS: Nu se creează fișier de backup după editarea programelor NC

Comportamentul cursorului după ștergerea liniilor

ADEVĂRAT: Cursor pe linia anterioară după ștergere (comportament iTNC)

FALS: Cursor pe linia următoare după ștergere

Comportamentul cursorului cu prima sau ultima linie

ADEVĂRAT: Cursoare universale permise la începutul/sfârșitul PGM

FALS: Cursoarele universale nu sunt permise la începutul/sfârșitul PGM

Sfârșit de linie la propozițiile cu mai multe linii

TOATE: Se afișează întotdeauna liniile complet

ACT: Se afișează complet numai liniile de la propoziția activă

NU: Se afișează liniile complet numai la editarea propoziției

Activare asistență

ADEVĂRAT: Se afișează întotdeauna grafica de asistență în timpul introducerii datelor

FALS: Se afișează grafica de asistență numai când tasta soft ASISTENȚĂ CICLU este setată la PORNITĂ. Tasta soft ASISTENȚĂ CICLU PORNITĂ/OPRITĂ este afișată în modul de operare Program, după apăsarea pe butonul „Configurație ecran”

Comportarea rândului de taste soft în urma unei intrări de ciclu

ADEVĂRAT: Se lasă rândul de taste soft de ciclu activ după o definiție de ciclu

FALS: Se ascunde rândul de taste soft de ciclu după o definiție de ciclu

Ștergere solicitare de confirmare cu Bloc

ADEVĂRAT: Se afișează solicitarea de confirmare la ștergerea unui bloc NC

FALS: Nu se afișează solicitarea de confirmare la ștergerea unui bloc NC

Setările parametrilor

Numărul liniei până la care se implementează testarea programului NC

de la 100 la 9999: Lungimea programului la care trebuie testată geometria

Programare DIN/ISO: Incrementare număr bloc

de la 0 la 250: Increment pentru generarea de blocuri DIN/ISO în program

Numărul liniei până la care se caută elementele cu sintaxă identică

de la 500 la 9999: Căutarea elementelor cu cursor cu butoanele cu săgeți sus/jos

Specificații de cale pentru utilizatori finali

Listă cu unități și/sau directoare

Unitățile și directoarele introduse aici sunt afișate de TNC în gestionarul de fișiere

Cale de ieșire FN 16 pentru execuție

Cale pentru ieșirea FN 16 dacă nu s-a definit nicio cale în program

Cale de ieșire FN 16 pentru programarea BA și rularea testelor

Cale pentru ieșirea FN 16 dacă nu s-a definit nicio cale în program

Setări pentru gestionarul de fișiere

Afișarea fișierelor dependente

MANUAL: Fișierele dependente sunt afișate

AUTOMAT: Fișierele dependente nu sunt afișate

Ora universală (Ora Greenwich)

Diferența de timp față de ora universală [h]

de la -12 la 13: Diferența de timp, în ore, raportată la ora medie Greenwich

interfață serială: consultați "Configurarea interfețelor de date", Pagină 482

Tabele și prezentări generale

18.2 Configurație de pini de conector și cabluri de conexiune pentru interfețe de date

18.2 Configurație de pini de conector și cabluri de conexiune pentru interfețe de date

Interfața RS-232-C/V.24 pentru dispozitivele HEIDENHAIN



Interfața respectă cerințele EN 50178 pentru **separare electrică la tensiune scăzută**.

Când utilizați un bloc adaptor de 25 pini:

TNC		Cablul conector 365725-xx			Bloc adaptor 310085-01		Cablul conector 274545-xx		
Tată	Asignare	Mamă	Culoare	Mamă	Tată	Mamă	Tată	Culoare	Mamă
1	Nu asignați	1		1	1	1	1	Alb/Maro	1
2	RXD	2	Galben	3	3	3	3	Galben	2
3	TXD	3	Verde	2	2	2	2	Verde	3
4	DTR	4	Maro	20	20	20	20	Maro	8
5	MASĂ semnal	5	Roșu	7	7	7	7	Roșu	7
6	DSR	6	Albastru	6	6	6	6		6
7	RTS	7	Gri	4	4	4	4	Gri	5
8	CTR	8	Roz	5	5	5	5	Roz	4
9	Nu asignați	9					8	Violet	20
Împ.	Izolare externă	Împ.	Izolare externă	Împ.	Împ.	Împ.	Împ.	Izolare externă	Împ.

Configurație de pini de conector și cabluri de conexiune pentru 18.2 interfețe de date

Când utilizați un bloc adaptor de 9 pini:

TNC		Cablul conector 355484-xx		Bloc adaptor 363987-02		Cablul conector 366964-xx			
Tată	Asignare	Mamă	Culoare	Tată	Mamă	Tată	Mamă	Culoare	Mamă
1	Nu asignați	1	Roșu	1	1	1	1	Roșu	1
2	RXD	2	Galben	2	2	2	2	Galben	3
3	TXD	3	Alb	3	3	3	3	Alb	2
4	DTR	4	Maro	4	4	4	4	Maro	6
5	MASĂ semnal	5	Negru	5	5	5	5	Negru	5
6	DSR	6	Violet	6	6	6	6	Violet	4
7	RTS	7	Gri	7	7	7	7	Gri	8
8	CTR	8	Alb/Verde	8	8	8	8	Alb/Verde	7
9	Nu asignați	9	Verde	9	9	9	9	Verde	9
Împ.	Izolare externă	Împ.	Izolare externă	Împ.	Împ.	Împ.	Împ.	Izolare externă	Împ.

Tabele și prezentări generale

18.2 Configurație de pini de conector și cabluri de conexiune pentru interfețe de date

Dispozitivele non-HEIDENHAIN

Configurația conectorilor unui dispozitiv non-HEIDENHAIN poate diferi considerabil de aceea a unui dispozitiv HEIDENHAIN.

Acesta depinde de cele mai multe ori de unitatea și de tipul transferului de date. Tabelul de mai jos descrie configurația pinilor conectorilor pe blocul adaptor.

Bloc adaptor 363987-02		Cablul conector 366964-xx		
Mamă	Tată	Mamă	Culoare	Mamă
1	1	1	Roșu	1
2	2	2	Galben	3
3	3	3	Alb	2
4	4	4	Maro	6
5	5	5	Negru	5
6	6	6	Violet	4
7	7	7	Gri	8
8	8	8	Alb/ Verde	7
9	9	9	Verde	9
Împ.	Împ.	Împ.	Ecranare ext.	Împ.

Mufa interfeței Ethernet RJ45

Lungimea maximă a cablului:

- Neecranat: 100 m
- Ecranat: 400 m

Pin	Semnal	Descriere
1	TX+	Transmitere date
2	TX–	Transmitere date
3	REC+	Recepționare date
4	Liber	
5	Liber	
6	REC–	Recepționare date
7	Liber	
8	Liber	

18.3 Informații tehnice

Explicarea simbolurilor

- Standard
- Opțiune axă
- 1 Opțiune de software 1
- 2 Opțiune de software 2
- x Opțiune software, cu excepția opțiunii software 1 și a opțiunii software 2

Funcții utilizator

Descriere scurtă	■ Versiunea de bază: 3 axe plus broșă Closed Loop □ Axă adițională pentru 4 axe și broșă Closed Loop □ Axă adițională pentru 5 axe și broșă Closed Loop
Intrare program	În formatul conversațional HEIDENHAIN și ISO
Date de poziție	■ Poziții nominale pentru linii și arce în coordonate carteziane sau polare ■ Dimensiuni incrementale sau absolute ■ Afișaj și intrare în mm sau țoli
Compensare sculă	■ Rază sculă în planul de lucru și lungime sculă - x Contur cu rază compensată anticipată până la 99 blocuri (M120)
Tabele de scule	Mai multe tabele de scule cu oricâte scule
Viteză constantă de conturare	■ În raport cu traseul centrului sculei ■ În raport cu muchia de tăiere
Operație paralelă	Crearea unui program cu asistență grafică în timpul rulării unui alt program
Prelucrare 3-D (opțiunea software 2)	2 Controlul mișcării cu șocuri minime 2 Compensarea 3-D a sculei prin vectori normali la suprafață 2 Utilizarea roții de mână electronice pentru modificarea unghiului capului pivotant în timpul rulării programului, fără a afecta poziția vârfului sculei. (TCPM = Tool Center Point Management) (gestionarea centrului sculei) 2 Menținerea sculei perpendiculară pe contur 2 Compensarea razei sculei perpendiculară pe avans și pe direcția sculei
Prelucrare cu masa rotativă (opțiune software 1)	1 Programarea conturilor cilindrice ca pentru două axe 1 Viteza de avans în lungime pe minut
Elemente de contur	■ Linie dreaptă ■ Șanfren ■ Traseu circular ■ Punct centru cerc ■ Rază cerc ■ Arc conectat tangențial ■ Rotunjire colț
Apropierea și depărtarea de contur	■ Urmărind o linie dreaptă: tangențială sau perpendiculară

18.3 Informații tehnice

Funcții utilizator		
	■	Urmărind un arc de cerc
Programare contur liber FK	x	Programarea conturului liber FK în formatul conversațional HEIDENHAIN cu asistență grafică pentru desenele pieselor de prelucrat care nu sunt dimensionate pentru NC
Salturi program	■	Subprograme
	■	Repetare secțiune program
	■	Orice program dorit ca subrutină
Cicluri fixe	■	Cicluri pentru găurire și tarodare convențională și rigidă
	■	Degroșarea buzunarelor dreptunghiulare și circulare
	x	Cicluri pentru ciocănire, alezare, perforare și zencuire
	x	Cicluri pentru frezarea fileturilor interne și externe
	x	Finisarea buzunarelor dreptunghiulare și circulare
	x	Cicluri pentru verificarea suprafețelor plane și înclinate
	x	Cicluri pentru frezarea canalelor liniare și circulare
	x	Modele de punct carteziene și polare
	x	Buzunare cu contur paralel la contur
	x	Urmă contur
	x	Pot fi integrate și ciclurile OEM (cicluri speciale dezvoltate de producătorul mașinii)
Transformarea coordonatelor	■	Decalare, rotire, oglindire origine
	■	Factor de scalare (specific axei)
	1	Înclinarea planului de lucru (opțiune software 1)
Parametri Q	■	Funcții matematice: =, +, -, *, sin α, cos α, rădăcină
Programarea cu variabile	■	Operații logice (=, ≠, <, >)
	■	Calculul cu paranteze
	■	tan α, arcsin, arccos, arctan, a ⁿ , e ⁿ , ln, log, valoarea absolută a unui număr, constanta π, negația, rotunjirea cifrelor înainte sau după virgulă
	■	Funcții pentru calcularea cercurilor
	■	Parametri șir
Asistență programare	■	Calculator
	■	Lista completă a tuturor mesajelor de eroare curente
	■	Funcții de asistență raportate la context pentru mesajele de eroare
	■	Asistență grafică în timpul programării ciclurilor
	■	Blocuri de comentarii în programul NC
Învățare	■	Pozițiile reale pot fi transferate direct în programul NC
Grafică pentru rularea testelor	x	Simularea grafică înainte de rularea programului, chiar și în timpul rulării altui program
Moduri de afișare	x	Vizualizare în plan/Proiecție pe 3 planuri/Vizualizare 3-D/Grafică liniară 3-D
	x	Mărirea detaliilor
Programare grafice	■	În modul Programare, conturul blocurilor NC este desenat pe ecran în timp ce acestea sunt introduse (grafică 2-D cu contur de creion), chiar și în timpul rulării altui program

Funcții utilizator

Grafice Rulare program Moduri de afișare	x	Simularea grafică a prelucrării în timp real în vizualizare în plan / proiecție în 3 planuri / vizualizare 3-D
Durată de prelucrare	■	Calcularea duratei de prelucrare în modul de operare Rulare test
	■	Afișarea duratei de prelucrare curente în modurile de operare Rulare program
Revenirea la contur	■	Pornire din mijlocul programului în orice bloc din program, readucerea sculei la poziția nominală calculată pentru continuarea prelucrării
	■	Întreruperea programului, depărtarea și apropierea de contur
Tabele de origine	■	Mai multe tabele de origine pentru stocarea originilor pieselor de prelucrat
Ciclurile palpatorului	x	Calibrarea palpatorului
	x	Compensarea abaterii de aliniere a piesei de prelucrat, manuală sau automată
	x	Setarea originii, manuală sau automată
	x	Măsurarea automată a piesei de prelucrat
	x	Cicluri pentru măsurarea automată a sculei

18.3 Informații tehnice

Specificații

Componente	■ Panou de operare ■ Afișaj TFT color cu ecran plat și taste soft
Memorie program	■ 2 GB
Rezoluția de intrare și pasul de afișare	■ Până la 0,1 μm pentru axe liniare ■ Până la 0,01 μm pentru axe liniare (cu opțiunea 23) ■ Până la 0,0001° pentru axe rotative ■ Până la 0,00001° pentru axe rotative (cu opțiunea 23)
Interval de intrare	■ Maxim 999 999 999 mm sau 999 999 999°
Interpolare	■ Liniară în 4 axe ■ Circulară pe 2 axe ■ Elicoidală: suprapunerea traseelor circulare și drepte ■ Elicoidală: suprapunerea traseelor circulare și drepte
Timp de procesare a blocului Linie dreaptă 3-D fără compensarea razei	■ 1,5 ms
Controlul prin reacție inversă al axei	■ Rezoluția buclei de poziționare: Perioada semnalului codificatorului de poziție/1024 ■ Durata ciclului pentru controlerul de poziție: 3 ms ■ Durata ciclului pentru controlerul de viteză: 200 μs
Interval deplasare	■ Maxim 100 m (3937 țoli)
Viteză broșă	■ Maxim 100 000 rpm (semnal analogic de comandă a vitezei)
Compensare eroare	■ Eroare axă liniară sau neliniară, întârziere, vârfuri de supratensiune în timpul mișcărilor circulare, expansiune termică ■ Frecare stick-slip
Interfețe de date	■ Pe fiecare RS-232-C/V.24 max. 115 bps ■ Interfață de date extinsă cu protocol LSV-2 pentru operarea externă a TNC prin interfață cu software-ul HEIDENHAIN TNCremo ■ Interfață Ethernet 100 Base T aprox. 40 - 80 Mbps (în funcție de tipul fișierului și de gradul de utilizare a rețelei) ■ 3 x USB 2.0
Temperatura ambiantă	■ Operație: 0 °C la +45 °C ■ Stocare: -30 °C la +70 °C

Accesorii

Roți de mână electronice	■ O roată de mână portabilă wireless HR 550 FS cu afișaj sau ■ O roată de mână portabilă HR 520 cu afișaj sau ■ O roată de mână portabilă HR 420 cu afișaj sau ■ O roată de mână portabilă HR 410 sau ■ O roată de mână HR 130 montată pe panou sau ■ Până la trei roți de mână HR 150 montate pe panou prin adaptorul pentru roți de mână HRA 110
---------------------------------	---

Palpatoare	■ TS 220: palpator 3-D cu declanșator conectat prin cablu sau ■ TS 440: Palpator 3-D cu declanșator, cu transmisie prin infraroșu ■ TS 444: Palpator 3-D cu declanșator, fără baterie, cu transmisie prin infraroșu ■ TS 640: Palpator 3-D cu declanșator, cu transmisie prin infraroșu ■ TS 740: Palpator 3-D cu declanșator, de mare precizie, cu transmisie prin infraroșu ■ TT 140: Palpator 3-D cu declanșator pentru măsurarea sculei ■ TT 449: Palpator 3-D cu declanșator pentru măsurarea sculei, cu transmisie prin infraroșu
-------------------	---

Opțiuni, hardware

- Prima axă adițională pentru 4 axe și broșă
- A 2-a axă adițională pentru 5 axe și broșă

Opțiune software 1 (număr opțiune 08)

Prelucrare masă rotativă	■ Programarea contururilor cilindrice ca pentru două axe ■ Viteza de avans în lungime pe minut
---------------------------------	---

Transformarea coordonatelor	■ Înclinarea planului de lucru
------------------------------------	--

Interpolare	■ Cerc în 3 axe cu plan de lucru înclinat (arc spațial)
--------------------	---

Opțiune software 2 (număr opțiune 09)

Prelucrare 3-D	■ Controlul mișcării cu șocuri minime ■ Compensarea 3-D a sculei prin vectori normali la suprafață ■ Utilizarea roții de mână electronice pentru modificarea unghiului capului pivotant în timpul rulării programului, fără a afecta poziția vârfului sculei. (TCPM = Tool Center Point Management) (gestionarea centrului sculei) ■ Menținerea sculei perpendiculară pe contur ■ Compensarea razei sculei perpendiculară pe avans și pe direcția sculei
Interpolare	■ Liniară în 5 axe (supusă permisului de export)

18.3 Informații tehnice

Opțiuni software Funcție palpator (număr de opțiuni 17)

Ciclurile palpatorului	■	Compensarea abaterii de aliniere a sculei în modul manual
	■	Compensarea abaterii de aliniere a sculei în modul automat
	■	Setarea originii în modul manual
	■	Setarea originii în modul automat
	■	Măsurarea automată a piesei de prelucrat
	■	Măsurarea automată a sculelor

HEIDENHAIN DNC (număr opțiuni 18)

- Comunicare cu aplicații PC externe prin componenta COM

Opțiuni software Funcții avansate de programare (număr opțiuni 19)

Programare contur liber FK	■	Programarea în formatul conversațional HEIDENHAIN cu asistență grafică pentru desenele pieselor de prelucrat care nu sunt dimensionate pentru NC
Cicluri fixe	■	Găurire cu retragere, alezare, perforare, zencuire, centrare (ciclurile 201 - 205, 208, 240, 241)
	■	Frezarea filetelor interne și externe (ciclurile 262 - 265, 267)
	■	Finisarea buzunarelor și a prezoanelor dreptunghiulare și circulare (ciclurile 212 - 215, 251 - 257)
	■	Verificarea suprafețelor plane și oblice (ciclurile 230 - 232)
	■	Canale rectilinii și canale circulare (ciclurile 210, 211, 253, 254)
	■	Modele de puncte liniare și circulare (ciclurile 220, 221)
	■	Urmă contur, buzunar cu contur - de asemenea cu prelucrare paralelă cu conturul (ciclurile 20 - 25)
	■	Pot fi integrate cicluri OEM (cicluri speciale dezvoltate de producătorul mașinii-unelte)

Opțiuni software Funcții grafice avansate (număr opțiuni 20)

Grafice de verificare program, grafice de rulare program	■	Vizualizare în plan
	■	Proiecție în trei planuri
	■	Vizualizare 3-D

Opțiuni software 3 (număr opțiuni 21)

Compensare sculă	■	M120: Contur cu rază compensată anticipată până la 99 blocuri
Prelucrare 3-D	■	M118: Suprapunere poziționare roată de mână în timpul rulării programului

Opțiuni software de gestionare a mesei mobile (număr opțiuni 22)

- Gestionarea mesei mobile

Pas de afișare (Număr opțiuni 23)

Rezoluție de intrare și pas de afișare	■	Axe liniare la 0,01 μm
	■	Axele rotative la 0,00001°

Opțiuni software pentru limbaje conversaționale suplimentare (număr opțiune 41)

Limbi de dialog suplimentare	■	Slovenă
	■	Norvegiană
	■	Slovacă
	■	Letonă
	■	Coreeană
	■	Estoniană
	■	Turcă
	■	Română
	■	Lituaniană

Opțiuni software Convertor DXF (număr opțiune 42)

Extragerea programelor de contur și a pozițiilor de prelucrare din datele DXF. Extragerea secțiunilor de contur din programele în limbaj simplu.	■	Format DXF compatibil: AC1009 (AutoCAD R12)
	■	Pentru contururi și modele de puncte
	■	Specificare simplă și convenabilă a punctelor de referință
	■	Selectare caracteristici grafice ale secțiunilor de contur din programe conversaționale

Opțiuni software KinematicsOpt (număr opțiune 48)

Cicluri palpator pentru testarea și optimizarea automate ale cinematicii mașinii	■	Backup/restaurare cinematice active
	■	Testare cinematice active
	■	Optimizare cinematice active

Opțiuni software Compensare interferență (CTC) (număr opțiune 141)

Compensarea cuplărilor axelor	■	Determinarea deviației poziției cauzate dinamic prin accelerarea axei
	■	Compensarea TCP

Opțiuni software Controlul adaptiv al poziției (PAC) (număr opțiune 142)

Schimbarea parametrilor de control	■	Schimbarea parametrilor de control în funcție de poziția axelor în spațiul de lucru
	■	Schimbarea parametrilor de control în funcție de viteza sau accelerarea unei axe

Opțiuni software Control adaptiv al sarcinii (LAC) (număr opțiune 143)

Schimbarea dinamică a parametrilor de control	■	Determinarea automată a greutatei și a forțelor de frecare ale piesei de prelucrat
	■	Adaptarea continuă a parametrilor precontrolului adaptabil la greutatea reală a piesei de prelucrat în timpul prelucrării

Opțiuni software Control activ al vibrațiilor (ACC) (număr opțiune 145)

Funcție complet automată pentru controlul vibrațiilor în timpul prelucrării

18.3 Informații tehnice

Format și unitate de intrare pentru funcțiile TNC

Poziții, coordonate, raze de cerc, lungimi șanfren	de la -99 999,9999 la +99 999,9999 (5, 4: poziții înainte de virgulă, poziții după virgulă) [mm]
Numere sculă	0 - 32 767,9 (5, 1)
Nume scule	16 caractere limitate de ghilimele cu TOOL CALL Caractere speciale admise: #, \$, %, &, -
Valori delta pentru compensarea sculei	de la -99,9999 la +99,9999 (2, 4) [mm]
Viteze broșă	0 - 99 999,999 (5, 3) [rpm]
Viteze de avans	de la 0 la 99 999,999 (5,3) [mm/min] sau [mm/dinte] sau [mm/rot]
Temporizare în ciclul 9	0 - 3600,000 (4, 3) [s]
Pas de filet în diverse cicluri	de la -99,9999 până la +99,9999 (2, 4) [mm]
Unghi orientare broșă	0 - 360,0000 (3, 4) [°]
Unghi pentru coordonate polare, rotație, înclinarea planului de lucru	de la -360,0000 până la 360,0000 (3, 4) [°]
Unghi coordonate polare pentru interpolare elicoidală (CP)	de la -5.400,0000 la 5.400,0000 (4, 4) [°]
Numere origine în ciclul 7	0 - 2999 (4, 0)
Factor de scalare în ciclurile 11 și 26	de la 0,000001 la 99,999999 (2, 6)
Funcții auxiliare M	0 - 999 (4, 0)
Numere parametru Q	0 - 1999 (4, 0)
Valori parametru Q	de la -99 999.9999 la +99 999.9999 (9, 6)
Vectori suprafață normală N și T cu compensare 3-D	de la -9,99999999 la +9,99999999 (1, 8)
Etichete (LBL) pentru salturile din program	de la 0 la 999 (5, 0)
Etichete (LBL) pentru salturile din program	Orice șir text aflat între ghilimele ("")
Număr de repetări ale secțiunii de program REP	1 - 65.534 (5, 0)
Număr eroare cu funcția parametru Q FN14	0 - 1199 (4, 0)

18.4 Tabele de prezentare generală

Cicluri fixe

Număr ciclu	Desemnare ciclu	DEF activ	CALL activ
7	Decalare origine	■	
8	Imagine în oglindă	■	
9	Temporizare	■	
10	Rotație	■	
11	Factor de scalare	■	
12	Apelare program	■	
13	Orientare broșă	■	
14	Definire contur	■	
19	Înclinarea planului de lucru	■	
20	Date de contur SL II	■	
21	Găurire pilot SL II		■
22	Degroșare SL II		■
23	Finisare în profunzime SL II		■
24	Finisare laterală SL II		■
25	Urmă contur		■
26	Scalare specifică axei	■	
27	Suprafață cilindru		■
28	Canal suprafață cilindrică		■
29	Bordură suprafață cilindru		■
32	Toleranță	■	
200	Găurire		■
201	Alezare		■
202	Perforare		■
203	Găurire universală		■
204	Alezare înapoi		■
205	Ciocănire universală		■
206	Filetare cu tarod flotant, nouă		■
207	Filetare rigidă, nouă		■
208	Frezare cu alezare		■
209	Filetare cu fărâmițare de așchii		■
220	Model polar	■	
221	Model cartezian	■	
230	Frezare multitrecere		■
231	Suprafață riglată		■
232	Frezare frontală		■
240	Centrare		■

18

Tabele și prezentări generale

18.4 Tabele de prezentare generală

Număr ciclu	Desemnare ciclu	DEF activ	CALL activ
241	1 cap pentru găurire adâncă		■
247	Setare origine	■	
251	Buzunar dreptunghiular (prelucrare completă)		■
252	Buzunar circular (prelucrare completă)		■
253	Frezare canal		■
254	Canal circular		■
256	Prezon dreptunghiular (prelucrare completă)		■
257	Prezon circular (prelucrare completă)		■
262	Frezare filet		■
263	Frezare/Zencuire filet		■
264	Găurire/Frezare filet		■
265	Găurire/Frezare filet elicoidal		■
267	Frezare filet exterior		■

Funcții auxiliare

M	Efect	Aplicabil în blocul...	Pornire	Terminare	Pagină
M0	OPRIRE rulare program/OPRIRE broșă/Agent de răcire OPRIT		■		305
M1	OPRIRE execuție program opțional/OPRIRE broșă/Agent de răcire OPRIT		■		474
M2	OPRIRE rulare program/OPRIRE broșă/OPRIRE agent de răcire/ GOLIRE afișaj de stare (în funcție de parametrul mașinii)/Salt de revenire la blocul 1		■		305
M3	Broșă PORNITĂ în sens orar	■			305
M4	Broșă PORNITĂ în sens antiorar	■			
M5	OPRIRE broșă			■	
M6	Schimbare sculă/OPRIRE rulare program (în funcție de parametrul mașinii)/OPRIRE broșă			■	305
M8	Agent de răcire pornit	■			305
M9	Agent de răcire oprit			■	
M13	Broșă PORNITĂ în sens orar /agent de răcire PORNIT	■			305
M14	Broșă PORNITĂ în sens antiorar/agent de răcire pornit	■			
M30	Aceeași funcție ca M2			■	305
M89	Funcție auxiliară vacantă sau apelare de ciclu, valabil modal (în funcție de MP-uri)	■		■	Cicluri manuale
M91	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt raportate la originea mașinii	■			306
M92	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt raportate la poziția definită de producătorul mașinii, cum ar fi poziția de înlocuire a sculei	■			306
M94	Reduce valoarea afișată a axei rotative sub 360°	■			365
M97	Pași mici la prelucrarea conturului			■	309
M98	Prelucrează complet contururile deschise			■	310
M99	Apelare ciclu pe blocuri			■	Cicluri manuale

Tabele de prezentare generală 18.4

M	Efect	Aplicabil în blocul...	Pornire	Terminare	Pagină
M101	Schimbare automată a sculei cu scula de rezervă, dacă durata de viață maximă a sculei a expirat			■	166
M102	Resetare M101			■	
M107	Dezactivare mesaj de eroare pentru sculele de rezervă cu cotă de reparații			■	166
M108	Resetare M107			■	
M109	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (creștere și reducere a vitezei de avans)	■			313
M110	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (numai reducere a vitezei de avans)	■		■	
M111	Resetare M109/M110				
M116	Viteză de avans în mm/min pe axe rotative	■			363
M117	Resetare M116			■	
M118	Suprapunere poziționare roată de mână în timpul rulării programului	■			316
M120	Precalcularea conturului cu compensarea razei (ANTICIPARE)	■			314
M126	Parcurgere traseu mai scurt al axelor rotative:	■			364
M127	Resetare M126			■	
M128	Mentținerea poziției vârfului sculei la poziționarea cu axe înclinate (TCPM)	■			366
M129	Resetare M128			■	
M130	În blocul de poziționare: Punctele sunt referite în sistemul de coordonate neînclinat	■			308
M138	Selectare axe înclinate	■			369
M140	Retragere din contur în direcția axei sculei	■			318
M143	Ștergere rotație de bază	■			320
M144	Compensarea configurației cinematice a mașinii pentru poziția EFECTIVĂ/NOMINALĂ la capătul blocului	■			370
M145	Resetare M144			■	
M141	Suprimare monitorizare palpator	■			319
M148	Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC:	■			321
M149	Resetare M148			■	

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Specificații

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Axe	Maxim 6	Maxim 18
Rezoluție de intrare și pas de afișare:		
■ Axe liniare	■ 0,1 μm, 0,01 μm cu opțiunea 23	■ 0,1 μm
■ Axe rotative	■ 0.001°, 0.00001° cu opțiunea 23	■ 0.0001°
Bucle de control pentru broșe de înaltă frecvență și motoare cu cuplu/liniare	Cu opțiunea 49	Cu opțiunea 49
Afișare	Afișaj cu ecran plat TFT de 15,1"	Afișaj TFT plat color de 15,1", opțional: TFT de 19"
Suport de memorie pentru programele NC, PLC și fișierele de sistem	Card de memorie CompactFlash	Hard disk
Memorie de programe pentru programele NC	2 GB	> 21 GB
Timp de procesare a blocului	1,5 ms	0,5 ms
Sistem de operare HeROS	da	da
Sistem de operare Windows XP	nu	Opțiune
Interpolare:		
■ Linie dreaptă	■ 5 axe	■ 5 axe
■ Cerc	■ 3 axe	■ 3 axe
■ Suprafață elicoidală	■ da	■ da
■ Canelură	■ nu	■ Da cu opțiunea 9
Hardware	Compact în panou de operare sau modular în tablou electric	Modular în tablou electric

Comparație: Interfețe de date

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Gigabit Ethernet 1000BaseT	X	X
Interfață serială RS-232-C/V.24	X	X
Interfață serială RS-422/V.11	-	X
Interfață USB	X (USB 2.0)	X (USB 2.0)

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Comparație: Accesorii

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Roți de mână electronice		
■ HR 410	■ X	■ X
■ HR 420	■ X	■ X
■ HR 520/530/550	■ X	■ X
■ HR 130	■ X	■ X
■ HR 150 prin HRA 110	■ X	■ X
Palpatoare		
■ TS 220	■ X	■ X
■ TS 440	■ X	■ X
■ TS 444	■ X	■ X
■ TS 449 / TT 449	■ X	■ X
■ TS 640	■ X	■ X
■ TS 740	■ X	■ X
■ TT 130 / TT 140	■ X	■ X
PC industrial IPC 61xx	–	X

Comparație: Software PC

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Software pentru stația de programare	Disponibil	Disponibil
TNCremoNT pentru transfer de date cu TNCbackup pentru copie de rezervă a datelor	Disponibil	Disponibil
Software de transfer al datelor TNCremoPlus cu ecran „live”	Disponibil	Disponibil
RemoTools SDK 1.2: Bibliotecă de funcții pentru dezvoltarea propriilor dvs. aplicații de comunicare cu comenzile HEIDENHAIN	Funcționalitate limitată disponibilă	Disponibil
virtualTNC: Componentă de control pentru mașini virtuale	Indisponibil	Disponibil
ConfigDesign: Software pentru configurarea funcțiilor de control	Disponibil	Indisponibil
TeleService: Software pentru diagnosticare și întreținere la distanță	Disponibil	Disponibil

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Funcții specifice mașinilor

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Modificarea intervalului avansului transversal	Funcție indisponibilă	Funcție disponibilă
Transmisie centrală (1 motor pentru mai multe axe ale mașinii)	Funcție disponibilă	Funcție disponibilă
Operarea axei C (motorul broșei antrenează axa rotativă)	Funcție disponibilă	Funcție disponibilă
Schimbarea automată a capului de frezat	Funcție indisponibilă	Funcție disponibilă
Suportul capetelor înclinate	Funcție indisponibilă	Funcție disponibilă
Identificarea sculei Balluf	Funcție disponibilă (cu Python)	Funcție disponibilă
Gestionarea mai multor depozite de scule	Funcție disponibilă	Funcție disponibilă
Gestionarea extinsă a sculelor prin Python	Funcție disponibilă	Funcție disponibilă

Comparație: Funcțiile utilizatorului

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Intrare program		
■ Format conversațional HEIDENHAIN	■ X	■ X
■ DIN/ISO	■ X	■ X
■ Cu smarT.NC	■ –	■ X
■ Cu editor ASCII	■ X, editabil direct	■ X, editabil după conversie
Introducere poziție		
■ Pozițiile nominale ale liniilor și arcelor în coordonate carteziane	■ X	■ X
■ Pozițiile nominale ale liniilor și arcelor în coordonate polare	■ X	■ X
■ Dimensiuni incrementale sau absolute	■ X	■ X
■ Afișaj și introducere în mm sau țoli	■ X	■ X
■ Setarea ultimei poziții a sculei ca pol (bloc CC gol)	■ X (mesaj de eroare dacă transferul ca pol este ambiguu)	■ X
■ Vectori normali de suprafață (LN)	■ X	■ X
■ Blocuri de caneluri (SPL)	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 09

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Compensare sculă		
■ În planul de lucru și lungimea sculei	■ X	■ X
■ Contur cu rază compensată anticipată pentru până la 99 blocuri	■ X, cu opțiunea 21	■ X
■ Compensare tridimensională a razei sculei	■ X, cu opțiunea nr. 09	■ X, cu opțiunea nr. 09
Tabel scule		
■ Stocare centralizată a datelor sculelor	■ X	■ X
■ Mai multe tabele de scule cu oricâte scule	■ X	■ X
■ Gestionare flexibilă a tipurilor de scule	■ X	■ –
■ Afișare filtrată a sculelor selectabile	■ X	■ –
■ Funcție de sortare	■ X	■ –
■ Nume de coloane	■ Uneori, cu _	■ Uneori, cu -
■ Funcția de copiere: Suprascrisere a datelor corespunzătoare privind sculele	■ X	■ X
■ Vizualizare formular	■ Comutare cu tasta pentru configurația divizată a ecranului	■ Comutare cu tasta soft
■ Schimbarea tabelului de scule între TNC 620 și iTNC 530	■ X	■ Nu este posibilă
Tabel de palpatoare pentru gestionarea diferitelor palpatoare 3-D	X	–
Crearea fișierului de utilizare a sculelor, verificarea disponibilității	X	X
Tabelele datelor de așchiere: Calculare automată a turației broșei și vitezei de avans pe baza tabelurilor tehnologice salvate	–	X
Definirea tabelelor	■ Tabele liber definibile (fișiere .TAB) ■ Citirea și scrierea cu funcții FN ■ Definibile prin date de config. ■ Numele de tabele trebuie să înceapă cu o literă ■ Citirea și scrierea cu funcții SQL	■ Tabele liber definibile (fișiere .TAB) ■ Citirea și scrierea cu funcții FN

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Viteză constantă de conturare: În raport cu traseul centrului sculei sau cu muchia de așchiere a sculei	X	X
Operare paralelă: Crearea de programe în timpul executării unui alt program	X	X
Programarea contraaxelor	X	X
Înclinarea planului de lucru (Ciclul 19, funcția PLAN)	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08
Prelucrarea cu mese rotative		
■ Programarea contururilor cilindrice ca pentru două axe		
■ Suprafața cilindrului (Ciclul 27)	■ X, cu opțiunea nr. 08	■ X, cu opțiunea nr. 08
■ Suprafața cilindrului - Canal (ciclul 28)	■ X, cu opțiunea nr. 08	■ X, cu opțiunea nr. 08
■ Suprafața cilindrului - Bordură (ciclul 29)	■ X, cu opțiunea nr. 08	■ X, cu opțiunea nr. 08
■ Suprafața cilindrului - Contur extern (ciclul 39)	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 08
■ Viteză de avans în mm/min. sau rot./min.	■ X, cu opțiunea nr. 08	■ X, cu opțiunea nr. 08
Avans transversal pe direcția axei sculei		
■ Operare manuală (meniul 3-D ROT)	■ X	■ X, funcția FCL2
■ În timpul întreruperii programului	■ X	■ X
■ Cu suprapunere cu roata de mână	■ X	■ X, cu opțiunea nr. 44
Apropierea și depărtarea de contur: Urmărind o linie dreaptă sau un arc de cerc	X	X
Introducerea vitezei de avans:		
■ F (mm/min.), avans transversal rapid FMAX	■ X	■ X
■ FU (avans pe rotație mm/rot.)	■ X	■ X
■ FZ (viteză de avans dinte)	■ X	■ X
■ FT (timp în secunde pentru traseu)	■ –	■ X
■ FMAXT (numai pentru potențiometrul de avans transversal rapid activ: timpul pentru traseu, în secunde)	■ –	■ X
Programare contur liber FK		
■ Programarea desenelor pentru piesa de prelucrat nu este dimensionată pentru programarea NC	■ X, opțiunea 19	■ X
■ Conversia programului FK în dialog conversațional	■ –	■ X
Salturi în program:		
■ Numărul maxim de numere de etichete	■ 9999	■ 1000
■ Subprograme	■ X	■ X
■ Adâncimea de grupare pentru subprograme	■ 20	■ 6
■ Secțiunea de program se repetă	■ X	■ X
■ Orice program dorit ca subrutină	■ X	■ X

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Programarea parametrilor Q:		
■ Funcții matematice standard	■ X	■ X
■ Introducerea formulelor	■ X	■ X
■ Procesarea șirurilor	■ X	■ X
■ Parametri Q locali, QL	■ X	■ X
■ Parametri Q nonvolatili, QR	■ X	■ X
■ Modificarea parametrilor în timpul întreruperii programului	■ X	■ X
■ FN15:PRINT	■ –	■ X
■ FN25:PRESET	■ –	■ X
■ FN26:TABOPEN	■ X	■ X
■ FN27:TABWRITE	■ X	■ X
■ FN28:TABREAD	■ X	■ X
■ FN29: PLC LIST	■ X	■ –
■ FN31: RANGE SELECT	■ –	■ X
■ FN32: PLC PRESET	■ –	■ X
■ FN37:EXPORT	■ X	■ –
■ FN38: SEND	■ –	■ X
■ Salvarea externă a fișierului cu FN16	■ –	■ X
■ Formatare FN16 : Aliniere la stânga, aliniere la dreapta, lungimi de șiruri	■ –	■ X
■ Scrierea în fișierul LOG cu FN16	■ X	■ –
■ Afișarea conținutului parametrului în afișarea suplimentară a stării	■ X	■ –
■ Afișarea conținutului parametrului în timpul programării (Q-INFO)	■ X	■ X
■ Funcții SQL pentru scrierea în și citirea din tabele	■ X	■ –

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Asistență grafică		
■ Grafică de programare 2-D	■ X	■ X
■ Funcție REDRAW	■ –	■ X
■ Afișarea liniilor de grilă ca fundal	■ X	■ –
■ Grafice liniare 3-D	■ –	■ X
■ Testarea graficii (vizualizarea în plan, proiecția în 3 planuri, vizualizarea 3-D)	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Vizualizarea la rezoluție înaltă	■ –	■ X
■ Afișarea sculei	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Setarea vitezei de simulare	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Coordonatele de intersecție a liniilor pentru proiecția în 3 planuri	■ –	■ X
■ Funcții de zoom extins (funcționarea mouse-ului)	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Afișarea cadrului pentru piesa brută de prelucrat	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Afișarea valorii de adâncime în vizualizarea în plan la trecerea cu mouse-ul pe deasupra	■ –	■ X
■ Oprirea direcționată a rulării testului (OPRIRE LA N)	■ –	■ X
■ Luarea în considerare a macrocomenzii de schimbare a sculelor	■ –	■ X
■ Grafică de rulare a programului (vizualizarea în plan, proiecția în 3 planuri, vizualizarea 3-D)	■ X, cu opțiunea 09	■ X
■ Vizualizarea la rezoluție înaltă	■ –	■ X

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Tabele origini: pentru stocarea originilor legate de piesele de prelucrat	X	X
Tabel de presetări: pentru stocarea punctelor de referință (presetărilor)	X	X
Gestionarea mesei mobile		
■ Asistență pentru fișiere de mese mobile	■ X, opțiunea 22	■ X
■ Prelucrarea în funcție de sculă	■ –	■ X
■ Tabel de presetări masă mobilă: pentru gestionarea originilor mesei mobile	■ –	■ X
Revenirea la contur		
■ Cu pornire la mijlocul programului	■ X	■ X
■ După întreruperea programului	■ X	■ X
Funcție de autostart	X	X
Capturare poziție efectivă: Pozițiile efective pot fi transferate către programul NC	X	X
Gestionarea îmbunătățită a fișierelor		
■ Crearea mai multor directoare și subdirectoare	■ X	■ X
■ Funcție de sortare	■ X	■ X
■ Funcționarea mouse-ului	■ X	■ X
■ Selectarea directorului țintă cu tasta soft	■ X	■ X
Asistență pentru programare:		
■ Grafică de asistență pentru programarea ciclurilor	■ X, poate fi oprită prin configurarea originii	■ X
■ Grafică animată de asistență când este selectată funcția PLAN/PATTERN DEF	■ –	■ X
■ Grafică de asistență pentru PLAN/PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Funcții de asistență raportate la context pentru mesajele de eroare	■ X	■ X
■ TNCguide: Sistem de asistență bazat pe browser	■ X	■ X
■ Apelarea contextuală a sistemului de asistență	■ X	■ X
■ Calculator	■ X (științific)	■ X (standard)
■ Blocuri de comentarii în programul NC	■ X	■ X
■ Blocuri de comentarii în programul NC	■ X	■ X
■ Vizualizarea structurii în rularea testului	■ –	■ X
Monitorizarea dinamică împotriva coliziunilor (DCM):		
■ Monitorizarea împotriva coliziunii în operarea Automată	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40
■ Monitorizarea împotriva coliziunilor la operarea manuală	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40
■ Reprezentarea grafică a obiectelor de coliziune definite	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40
■ Verificarea coliziunilor în modul Rulare test	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40
■ Monitorizarea elementelor de fixare	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40
■ Administrarea portsculei	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 40

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Asistență CAM:		
■ Încărcarea de contururi din date DXF	■ X, cu opțiunea nr. 42	■ X, cu opțiunea nr. 42
■ Încărcarea pozițiilor de prelucrare din date DXF	■ X, cu opțiunea nr. 42	■ X, cu opțiunea nr. 42
■ Filtru offline pentru fișiere CAM	■ –	■ X
■ Filtru de întindere	■ X	■ –
Funcții MOD:		
■ Parametri utilizator	■ Date de configurare	■ Structură numerică
■ Fișiere de asistență OEM cu funcții de service	■ –	■ X
■ Inspecția suportului de date	■ –	■ X
■ Încărcare service pack-uri	■ –	■ X
■ Setarea orei sistemului	■ X	■ X
■ Selectare axe pentru capturarea poziției efective	■ –	■ X
■ Definirea limitelor intervalului de avans transversal	■ –	■ X
■ Restricționarea accesului extern	■ X	■ X
■ Comutarea cinematicii	■ X	■ X
Apelarea ciclurilor fixe:		
■ Cu M99 sau M89	■ X	■ X
■ Cu CYCL CALL	■ X	■ X
■ Cu CYCL CALL PAT	■ X	■ X
■ Cu CYC CALL POS	■ X	■ X
Funcții speciale:		
■ Crearea de programe inverse	■ –	■ X
■ Decalarea de origine cu TRANS ORIGINE	■ X	■ X
■ Controlul adaptiv al vitezei de avans AFC	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 45
■ Definirea globală a parametrilor de ciclu: GLOBAL DEF	■ X	■ X
■ Definirea modelului cu PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Definirea și executarea tabelor de puncte	■ X	■ X
■ Formulă de contur simplă CONTOUR DEF	■ X	■ X
Funcții pentru matrițe mari:		
■ Setări de program globale (GS)	■ –	■ X, cu opțiunea nr. 44
■ M128 extins: FUNCTION TCPM	■ X	■ X
Afișări de stare:		
■ Poziții, viteză broșă, viteză de avans	■ X	■ X
■ Reprezentarea mai mare a afișării poziției, operarea manuală	■ X	■ X
■ Afișarea suplimentară de stare, vizualizare formular	■ X	■ X
■ Afișarea avansului transversal al roții de mână când se prelucrează cu suprapunerea roții de mână	■ X	■ X
■ Afișarea distanței de parcurs într-un sistem înclinat	■ –	■ X
■ Afișarea dinamică a conținutului parametrului Q, intervale de numere definibile	■ X	■ –

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
■ Afișarea suplimentară de stare specifică OEM prin intermediul Python	■ X	■ X
■ Afișarea grafică a timpului de funcționare rămas	■ –	■ X
Setări individuale de culoare ale interfeței cu utilizatorul	–	X

Comparație: Cicluri

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
1, ciocănire	X	X
2, tarodare	X	X
3, frezare canal	X	X
4, frezare buzunar	X	X
5, buzunar circular	X	X
6, degroșare (SL I, recomandat: SL II, ciclul 22)	–	X
7, decalare de origine	X	X
8, imagine în oglindă	X	X
9, temporizare	X	X
10, rotație	X	X
11, scalare	X	X
12, apelare program	X	X
13, oprire orientată a broșei	X	X
14, definiție contur	X	X
15, găurire pilot (SL I, recomandat: SL II, ciclul 21)	–	X
16, frezare pe contur (SL I, recomandat: SL II, ciclul 24)	–	X
17, tarodare (broșă controlată)	X	X
18, tăiere filet	X	X
19, plan de lucru	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08
20, date contur	X, opțiunea 19	X
21, găurire ghidată	X, opțiunea 19	X
22, degroșare:	X, opțiunea 19	X
■ Parametrul Q401, factor de viteză de avans	■ –	■ X
■ Parametrul Q404, strategie de degroșare fină	■ –	■ X
23, finisare în profunzime	X, opțiunea 19	X
24, finisare laterală	X, opțiunea 19	X
25, urmă contur	X, opțiunea 19	X
26, factor de scalare specific axei	X	X
27 suprafață contur	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08
28, suprafață cilindru	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
29, suprafață cilindru - bordură	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08
30, rulare date 3-D	–	X
32, toleranță cu modul HSC și TA	X	X
39, suprafață cilindru - contur extern	–	X, cu opțiunea nr. 08
200, găurire	X	X
201, alezare orificii	X, opțiunea 19	X
202, perforare	X, opțiunea 19	X
203, găurire universală	X, opțiunea 19	X
204, lamare capăt superior	X, opțiunea 19	X
205, ciocănire universală	X, opțiunea 19	X
206, tarodare cu tarod flotant	X	X
207, tarodare rigidă, nou	X	X
208, frezare orificii	X, opțiunea 19	X
209, tarodare cu fărâmițarea așchiilor	X, opțiunea 19	X
210, canal cu pătrundere reciprocă	X, opțiunea 19	X
211, canal circular	X, opțiunea 19	X
212, finisare buzunar dreptunghiular	X, opțiunea 19	X
213, finisare știft rectangular	X, opțiunea 19	X
214, finisare buzunar circular	X, opțiunea 19	X
215, finisare știft circular	X, opțiunea 19	X
220, model circular	X, opțiunea 19	X
221, model liniar	X, opțiunea 19	X
225, gravură	X	X
230, frezare multi-trecere	X, opțiunea 19	X
231, suprafață riglată	X, opțiunea 19	X
232, frezare frontală	X, opțiunea 19	X
240, centrare	X, opțiunea 19	X
241, găurire adâncă cu o singură canelură	X, opțiunea 19	X
247, setare origine	X	X
251, buzunar dreptunghiular (complet)	X, opțiunea 19	X
252, buzunar circular (complet)	X, opțiunea 19	X
253, canal (complet)	X, opțiunea 19	X
254, canal circular (complet)	X, opțiunea 19	X
256, știft dreptunghiular (complet)	X, opțiunea 19	X
257, știft circular (complet)	X, opțiunea 19	X
262, frezare filet	X, opțiunea 19	X
263, frezare filet/zencuire	X, opțiunea 19	X
264, frezare filet/frezare	X, opțiunea 19	X
265, frezare elicoidală filet/frezare	X, opțiunea 19	X

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
267, frezare exterioară filet	X, opțiunea 19	X
270, date urmă contur pentru definirea comportamentului ciclului 25	–	X
275, frezare trohoidală	–	X
276, urmă contur 3-D	–	X
290, strunjire prin interpolare	–	X, cu opțiunea nr. 96

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Funcții auxiliare

M	Efect	TNC 620	iTNC 530
M00	OPRIRE rulare program/OPRIRE broșă/Agent de răcire OPRIT	X	X
M01	OPRIRE Program opțional	X	X
M02	OPRIRE rulare program/OPRIRE broșă/OPRIRE agent de răcire/ȘTERGERE afișaj de stare (în funcție de parametrul mașinii)/Salt de revenire la blocul 1	X	X
M03	Broșă PORNITĂ în sens orar	X	X
M04	Broșă PORNITĂ în sens antiorar		
M05	OPRIRE broșă		
M06	Schimbare sculă/Oprire rulare program (în funcție de parametru)/OPRIRE broșă	X	X
M08	Agent de răcire pornit	X	X
M09	Agent de răcire oprit		
M13	Broșă PORNITĂ în sens orar /agent de răcire PORNIT	X	X
M14	Broșă PORNITĂ în sens antiorar/agent de răcire pornit		
M30	Aceeași funcție cu M02	X	X
M89	Funcție auxiliară vacantă sau apelare de ciclu, valabil modal (funcție dependentă de mașină)	X	X
M90	Viteză constantă de conturare la colțuri (nu este necesară la TNC 620)	–	X
M91	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt raportate la originea mașinii	X	X
M92	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt raportate la poziția definită de producătorul mașinii, cum ar fi poziția de înlocuire a sculei	X	X
M94	Reduce valoarea afișată a axei rotative sub 360°	X	X
M97	Pași mici la prelucrarea conturului	X	X
M98	Prelucrează complet contururile deschise	X	X
M99	Apelare ciclu pe blocuri	X	X
M101	Schimbare automată a sculei cu scula de rezervă, dacă durata de viață maximă a sculei a expirat	X	X
M102	Resetare M101		
M103	Reduce viteza de avans în timpul pătrunderii până la factorul F (procent)	X	X
M104	Activarea celei mai recent setate decalări de origine	–	X
M105	Prelucrarea cu al doilea factor k_v	–	X
M106	Prelucrarea cu primul factor k_v		
M107	Dezactivare mesaj de eroare pentru sculele de rezervă cu cotă de reparații	X	X
M108	Resetare M107		
M109	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (creștere și reducere a vitezei de avans)	X	X
M110	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (numai reducere a vitezei de avans)		
M111	Resetare M109/M110		

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

M	Efect	TNC 620	iTNC 530
M112 M113	Introduceți tranziția conturului între două elemente de contur Resetare M112	– (recomandat: Ciclu 32)	X
M114 M115	Compensarea automată a geometriei mașinii la operarea cu axe înclinate Resetare M114	– (recomandat: M128, TCPM)	X, cu opțiunea nr. 08
M116 M117	Viteză de avans pentru mese rotative în mm/min Resetare M116	X, cu opțiunea nr. 08	X, cu opțiunea nr. 08
M118	Suprapunere poziționare roată de mână în timpul rulării programului	X, opțiunea 21	X
M120	Precalcularea conturului cu compensarea razei (ANTICIPARE)	X, opțiunea 21	X
M124	Filtru contur	– (posibil prin intermediul parametrilor de utilizator)	X
M126 M127	Parcursere traseu mai scurt al axelor rotative: Resetare M126	X	X
M128 M129	Menținerea poziției vârfului sculei la poziționarea cu axe înclinate (TCPM) Resetare M128	X, cu opțiunea nr. 09	X, cu opțiunea nr. 09
M130	În blocul de poziționare: Punctele sunt raportate la sistemul de coordonate neînclinat	X	X
M134 M135	Oprire exactă la tranzițiile de contur netangențiale, la poziționarea cu axe rotative Resetare M134	–	X
M136 M137	Viteză de avans F în milimetri per rotație broșă Resetare M136	X	X
M138	Selectare axe înclinate	X	X
M140	Retragere din contur în direcția axei sculei	X	X
M141	Suprimare monitorizare palpator	X	X
M142	Ștergere informații modale despre program	–	X
M143	Ștergere rotație de bază	X	X
M144 M145	Compensarea configurației cinematice a mașinii pentru poziția EFECTIVĂ/NOMINALĂ la capătul blocului Resetare M144	X, cu opțiunea nr. 09	X, cu opțiunea nr. 09
M148 M149	Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC: Resetare M148	X	X
M150	Suprimare mesaj limitator de cursă	– (posibil prin FN 17)	X
M197	Rotunjirea colțurilor	X	–
M200 -M204	Funcții de tăiere cu laser	–	X

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Ciclurile palpatorului în modurile de operare manuală și Roată de mână el.

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
Tabel de palpatoare pentru gestionarea palpatoarelor 3-D	X	–
Calibrarea lungimii efective	X, opțiunea 17	X
Calibrarea razei efective	X, opțiunea 17	X
Măsurarea unei rotații de bază cu ajutorul unei linii	X, opțiunea 17	X
Setarea originii în orice axă	X, opțiunea 17	X
Setarea unui colț ca origine	X, opțiunea 17	X
Setarea unui centru de cerc ca origine	X, opțiunea 17	X
Setarea unei linii de centru ca origine	X, opțiunea 17	X
Măsurarea unei rotații de bază cu ajutorul a două găuri/știfturi cilindrice	X, opțiunea 17	X
Setarea decalării de origine cu ajutorul a patru găuri/știfturi cilindrice	X, opțiunea 17	X
Setarea unui centru de cerc cu ajutorul a trei găuri/știfturi cilindrice	X, opțiunea 17	X
Asistarea palpatoarelor mecanice prin captarea manuală a poziției curente	Cu tasta soft	Cu tasta hard
Scrierea valorilor măsurate în tabelul de presetări	X, opțiunea 17	X
Scrierea valorilor măsurate în tabelele de origini	X, opțiunea 17	X

Comparație: Cicluri ale palpatorului pentru inspecția automată a piesei de prelucrat

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
0, plan de referință	X, opțiunea 17	X
1, origine polară	X, opțiunea 17	X
2, calibrare TS	–	X
3, măsurare	X, opțiunea 17	X
4, măsurare în 3-D	–	X
9, calibrare lungime TS	–	X
30, calibrare TT	X, opțiunea 17	X
31, măsurare lungime sculă	X, opțiunea 17	X
32, măsurare rază sculă	X, opțiunea 17	X
33, măsurare lungime și rază sculă	X, opțiunea 17	X
400, rotație de bază	X, opțiunea 17	X
401, rotație de bază din două găuri	X, opțiunea 17	X
402, rotație de bază din două știfturi	X, opțiunea 17	X
403, compensarea unei rotații de bază cu o axă rotativă	X, opțiunea 17	X
404, setarea unei rotații de bază	X, opțiunea 17	X
405, compensarea alinierii eronate a piesei de prelucrat prin rotirea axei C	X, opțiunea 17	X
408, origine centru canal	X, opțiunea 17	X
409, origine centru bordură	X, opțiunea 17	X

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Ciclu	TNC 620	iTNC 530
410, origine din interiorul dreptunghiului	X, opțiunea 17	X
411, origine din exteriorul dreptunghiului	X, opțiunea 17	X
412, origine din interiorul cercului	X, opțiunea 17	X
413, origine din exteriorul cercului	X, opțiunea 17	X
414, origine în colțul exterior	X, opțiunea 17	X
415, origine în colțul interior	X, opțiunea 17	X
416, origine în centrul cercului	X, opțiunea 17	X
417, origine pe axa palpatorului	X, opțiunea 17	X
418, origine la centrul a 4 găuri	X, opțiunea 17	X
419, origine pe o axă	X, opțiunea 17	X
420, măsurarea unui unghi	X, opțiunea 17	X
421, măsurarea unei găuri	X, opțiunea 17	X
422, măsurarea unui cerc din exterior	X, opțiunea 17	X
423, măsurarea unui dreptunghi din interior	X, opțiunea 17	X
424, măsurarea unui dreptunghi din exterior	X, opțiunea 17	X
425, măsurare lățime interioară	X, opțiunea 17	X
426, măsurarea unei borduri din exterior	X, opțiunea 17	X
427, perforare	X, opțiunea 17	X
430, măsurarea cercului unei găuri de șurub	X, opțiunea 17	X
431, măsurarea unui plan	X, opțiunea 17	X
440, măsurarea deplasării unei axe	–	X
441, Palpare rapidă (la TNC 620 parțial posibilă cu tabelul palpatorului)	–	X
450, salvare cinematică	X, opțiunea 48	X, opțiunea 48
451, măsurare cinematică	X, opțiunea 48	X, opțiunea 48
452, presetare compensare	X, opțiunea 48	X, opțiunea 48
460, calibrarea unui TS pe o sferă	X, opțiunea 17	X
461, calibrare lungime TS	X, opțiunea 17	X
462, calibrare într-un inel	X, opțiunea 17	X
463, calibrare pe prezon	X, opțiunea 17	X
480, calibrare TT	X, opțiunea 17	X
481, măsurarea/inspectarea lungimii sculei	X, opțiunea 17	X
482, măsurarea/inspectarea razei sculei	X, opțiunea 17	X
483, măsurarea/inspectarea lungimii și razei sculei	X, opțiunea 17	X
484, calibrare TT infraroșu	X, opțiunea 17	X

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Diferențe în programare

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Comutarea modului de funcționare în timpul editării unui bloc	Nepermisă	Permisă
Tratarea fișierelor:		
■ Funcția Salvare fișier	■ Disponibilă	■ Disponibilă
■ Funcția Salvare fișier ca	■ Disponibilă	■ Disponibilă
■ Abandon modificări	■ Disponibilă	■ Disponibilă
Gestionarea fișierelor:		
■ Funcționarea mouse-ului	■ Disponibilă	■ Disponibilă
■ Funcție de sortare	■ Disponibilă	■ Disponibilă
■ Introducerea de nume	■ Deschide fereastra contextuală Selectare fișier	■ Sincronizează cursorul
■ Suport pentru scurtături	■ Indisponibil	■ Disponibilă
■ Gestionarea preferințelor	■ Indisponibil	■ Disponibilă
■ Configurarea structurii de coloane	■ Indisponibil	■ Disponibilă
■ Aranjarea tastelor soft	■ Puțin diferită	■ Puțin diferită
Omiterea funcției de bloc	Disponibilă	Disponibilă
Selectarea unei scule din tabel	Selectarea prin meniul de ecran împărțit	Selecție într-o fereastră contextuală
Programarea funcțiilor speciale cu tasta SPEC FCT	Apăsarea tastei deschide un rând de taste soft ca submeniu. Pentru a ieși din submeniu, apăsați tasta SPEC FCT din nou; apoi TNC afișează ultimul rând de taste soft active	Apăsarea tastei adaugă rândul de taste soft ca ultimul rând. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta SPEC FCT din nou; apoi TNC prezintă ultimul rând de taste soft active
Programarea mișcărilor de apropiere și îndepărtare cu tasta APPR DEP	Apăsarea tastei deschide un rând de taste soft ca submeniu. Pentru a ieși din submeniu, apăsați tasta APPR DEP din nou; apoi TNC afișează ultimul rând de taste soft active	Apăsarea tastei adaugă rândul de taste soft ca ultimul rând. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta APPR DEP din nou; apoi TNC afișează ultimul rând de taste soft active
Apăsarea tastei hard END în timp ce meniurile CYCLE DEF și TOUCH PROBE sunt active	Încheie procesul de editare și apelează managerul de fișiere	lese din meniul respectiv
Apelarea managerului de fișiere în timp ce meniurile CYCLE DEF și TOUCH PROBE sunt active	Încheie procesul de editare și apelează managerul de fișiere. Rândul de taste soft respectiv rămâne selectat în cazul în care managerul de fișiere este părăsit	Mesajul de eroare Tastă nefuncțională
Apelarea managerului de fișiere în timp ce meniurile CYCL CALL , SPEC FCT , PGM CALL și APPR/DEP sunt active	Încheie procesul de editare și apelează managerul de fișiere. Rândul de taste soft respectiv rămâne selectat în cazul în care managerul de fișiere este părăsit	Încheie procesul de editare și apelează managerul de fișiere. Rândul de taste soft de bază rămâne selectat în cazul în care managerul de fișiere este părăsit

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Tabelul de origini:		
■ Funcție de sortare după valorile din cadrul unei axe	■ Disponibilă	■ Indisponibil
■ Resetarea tabelului	■ Disponibilă	■ Indisponibil
■ Ascunderea axelor care nu sunt prezente	■ Disponibilă	■ Disponibilă
■ Comutarea vizualizării listă/formular	■ Comutare cu tasta pentru ecran împărțit	■ Comutare cu tasta soft de comutare
■ Introducerea unei linii	■ Permisă oriunde, renumerotare posibilă la cerere. Linia goală este introdusă, trebuie să fie completată manual cu zerouri	■ Permisă doar la sfârșitul tabelului. Este introdusă o linie cu valoarea 0 în toate coloanele
■ Transferul valorilor poziției actuale din axa individuală în tabelul de origini de la tastatură	■ Indisponibil	■ Disponibilă
■ Transferul valorilor poziției actuale din toate axele active în tabelul de origini de la tastatură	■ Indisponibil	■ Disponibilă
■ Utilizarea unei taste pentru capturarea ultimelor poziții măsurate de TS	■ Indisponibil	■ Disponibilă
Programarea conturului liber FK:		
■ Programarea axelor paralele	■ Cu coordonatele X/Y, independent de tipul de mașină, comutare cu FUNCTION PARAXMODE	■ În funcție de mașină, cu axele paralele existente
■ Corecția automată a referințelor relative	■ Referințele relative din subprogramele de contur nu sunt corectate automat	■ Toate referințele relative sunt corectate automat
Tratarea mesajelor de eroare:		
■ Asistență cu mesaje de eroare	■ Apelare cu tasta ERR	■ Apelare cu tasta HELP
■ Comutarea modului de operare în timp ce meniul de asistență este activ	■ Meniul de asistență este închis când este schimbat modul de operare	■ Schimbarea modului de operare nu este permisă (tasta nu funcționează)
■ Selectarea modului de operare în fundal în timp ce meniul de asistență este activ	■ Meniul de asistență este închis când se utilizează F12 pentru comutare	■ Meniul de asistență rămâne deschis când se utilizează F12 pentru comutare
■ Mesaje de eroare identice	■ Sunt colectate într-o listă	■ Sunt afișate o singură dată
■ Confirmarea mesajelor de eroare	■ Fiecare mesaj de eroare (chiar dacă este afișat de mai multe ori) trebuie să fie confirmat, funcția Șterge tot este disponibilă	■ Mesajul de eroare trebuie confirmat o singură dată
■ Accesul la funcțiile de protocol	■ Sunt disponibile jurnale și funcții puternice de filtrare (erori, introduceri de la tastatură)	■ Este disponibil jurnalul complet fără funcții de filtrare

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Salvarea fișierelor de service	Disponibilă. Niciun fișier de service nu este creat când sistemul se blochează	Disponibilă. Un fișier de service este creat automat când sistemul se blochează
Lista de cuvinte căutate recent	Indisponibil	Disponibilă
Afișarea elementelor blocului activ	Indisponibil	Disponibilă
Afișarea listei tuturor blocurilor NC disponibile	Indisponibil	Disponibilă
Pornirea funcției de căutare cu tastele săgeți sus/jos când este evidențiat un bloc	Funcționează cu max. 9999 de blocuri, poate fi setată prin configurarea originii	Nicio limitare în ce privește lungimea programului
Grafică de programare:		
Afișarea la scară a grilei	Disponibilă	Indisponibil
Editarea subprogramelor de contur în cicluri SLII cu AUTO DRAW ON	Dacă survin mesaje de eroare, cursorul este pe blocul CYCL CALL din programul principal	Dacă survin mesaje de eroare, cursorul este pe blocul care produce eroarea din subprogramul de contur
Deplasarea ferestrei de zoom	Funcția de repetare nu este disponibilă	Funcția de repetare este disponibilă
Programarea axelor secundare:		
Sintaxa FUNCTION PARAXCOMP: Definește comportamentul afișajului și a traseelor avansului transversal	Disponibilă	Indisponibil
Sintaxa FUNCTION PARAXMODE: Definește asignarea axelor paralele care vor fi traversate	Disponibilă	Indisponibilă
Programarea ciclurilor OEM		
Accesul la datele din tabel	Prin comenzi SQL și prin funcțiile FN17/FN18 sau TABREAD-TABWRITE	Prin funcțiile FN17/FN18 sau TABREAD-TABWRITE
Accesul la parametrii mașinii	Cu funcția CFGREAD	Prin funcțiile FN18
Crearea de cicluri interactive cu CYCLE QUERY, de exemplu, cicluri de palpare în modul de operare manuală	Disponibilă	Indisponibilă

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Comparație: Diferențe în rularea testului, funcționalitate

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Rularea testului până la blocul N	Funcție indisponibilă	Funcție disponibilă
Calcularea duratei de prelucrare	De fiecare dată când se repetă simularea prin apăsarea tastei soft START, timpul de prelucrare este totalizat	De fiecare dată când se repetă simularea prin apăsarea tastei soft START, calcularea duratei începe de la 0

Comparație: Diferențe în rularea testului, operare

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Disponerea rândurilor de taste soft și a tastelor soft în cadrul rândurilor	Disponerea rândurilor de taste soft și a tastelor soft variază în funcție de configurația ecranului activ.	
Funcția zoom	Fiecare plan de secțiune poate fi selectat cu ajutorul tastelor soft individuale	Planul de secțiune poate fi selectat prin intermediul a trei taste soft de comutare
Funcții auxiliare M specifice mașinii	Conduc la mesaje de eroare dacă nu sunt integrate în PLC	Sunt ignorate în cursul rulării testului
Afișarea/Editarea tabelului de scule	Funcție disponibilă prin tasta soft	Funcție indisponibilă

Comparație: Diferențe în operarea manuală, funcționalitate

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Ciclurile manuale de palpăre în planul de lucru înclinat (3DROT: Activ)	Ciclurile manuale de palpăre în planul de lucru înclinat pot fi utilizate numai dacă 3D-ROT pentru modurile de operare Manual și Automat sunt setate la „Activ”.	Ciclurile manuale de palpăre în planul de lucru înclinat pot fi utilizate numai dacă 3D-ROT pentru modul de operare Manual este setat la „Activ”.
Funcție de incrementare pas cu pas	Incrementarea pas cu pas poate fi definită separat pentru axele liniare și rotative	Incrementarea pas cu pas se aplică atât pentru axele liniare, cât și pentru cele rotative

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Tabel de presetări	Transformarea de bază (translație și rotație) a sistemului mesei mașinii la sistemul piesei de prelucrat prin coloanele X, Y și Z, precum și unghiurile spațiale SPA, SPB și SPC. În plus, coloanele X_OFFSET - W_OFFSET pot fi utilizate pentru a defini decalarea axei pentru fiecare axă. Funcția de decalare a axelor poate fi configurată.	Transformarea de bază (translația) a sistemului mesei mașinii la sistemul piesei de prelucrat prin coloanele X, Y și Z, precum și o rotație de bază ROT în planul de lucru (rotație). În plus, coloanele A - W pot fi utilizate pentru a defini originile din axele rotative și paralele.
Comportamentul în timpul presetării	Presetarea într-o axă de rotație are același efect ca o decalare a axei. Decalarea este, de asemenea, eficientă pentru calcule cinematice și pentru înclinarea planului de lucru. Parametrul mașinii CfgAxisPropKin->presetToAlignAxis este utilizat pentru a defini dacă decalarea axei trebuie să fie luată în considerare la nivel intern după setarea la zero. Independent de aceasta, o decalare a axei are întotdeauna următoarele efecte: ■ O decalare a axei influențează întotdeauna afișarea poziției nominale a axei afectate (decalarea axei se scade din valoarea curentă a axei). ■ Dacă o coordonată a axei rotative este programată într-un bloc L, decalarea axei se adaugă la coordonata programată.	Decalajele axelor rotative definite de parametrii mașinii nu influențează pozițiile axei care au fost definite în funcția Înclinare plan de lucru. Bitul 3 al MP7500 definește dacă poziția curentă a axei rotative față de originea mașinii este luată în considerare sau dacă este presupusă o poziție de 0° pentru prima axă rotativă (de obicei axa C).
Tratarea tabelului de presetări:		
■ Editarea tabelului de presetări în modul de operare Programare ■ Tabele de presetări care depind de intervalul avansului transversal	■ Posibilă ■ Indisponibil	■ Nu este posibilă ■ Disponibilă
Definirea limitării vitezei de avans	Limitarea vitezei de avans poate fi definită separat pentru axele liniare și rotative	O sigură limitare a vitezei de avans poate fi definită pentru axele liniare și rotative

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Comparație: Diferențe în operarea manuală, operare

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Capturarea valorilor poziției de la palpatoare mecanice	Capturarea poziției efective cu tasta soft	Capturarea poziției efective cu tasta hard
Ieșirea din meniul funcțiilor palpatorului	Numai prin intermediul tastei soft END	Prin intermediul tastei soft END sau al tastei hard END
Ieșiți din tabelul de presetări	Numai prin intermediul tastelor soft BACK/END	Prin intermediul tastei hard END în orice moment
Editarea multiplă a tabelului de scule TOOL.T sau a tabelului de buzunare tool_p.tch	Rândul de taste soft care a fost activ ultima dată înainte ca ieșirea să fie activă	Este afișat rândul de taste soft definit permanent (rândul de taste soft 1)

Comparație: Diferențe în rularea programului, operare

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Disponerea rândurilor de taste soft și a tastelor soft în cadrul rândurilor	Disponerea rândurilor de taste soft și a tastelor soft variază în funcție de configurația ecranului activ.	
Schimbarea modului de operare după rularea programului a fost întreruptă prin comutarea la modul de operare Bloc unic și anulată de OPRIRE INTERNĂ	Atunci când reveniți la modul de operare Rulare program: mesaj de eroare Blocul selectat nu este abordat . Utilizați pornirea la mijlocul programului pentru a selecta punctul de întrerupere	Comutarea modului de operare este permisă, informațiile modale sunt salvate, rularea programului poate fi continuată prin apăsarea NC start
GOTO este utilizat pentru a accesa secvențele FK după ce rularea programului a fost întreruptă în acel moment înainte de comutarea modului de operare	Mesaj de eroare Programare FK: Poziție inițială nedefinită	GOTO permis
Pornirea la mijlocul programului:		
- Comportament după restabilirea stării mașinii - Completarea poziționării pentru pornirea la mijlocul programului - Comutarea configurației ecranului pentru pornirea la mijlocul programului	- Meniul pentru revenire trebuie să fie selectat cu tasta soft RELUARE POZIȚIE - După ce poziția a fost atinsă, trebuie să ieșiți din modul de poziționare cu tasta soft RELUARE POZIȚIE - Posibilă numai dacă poziția de pornire a fost deja abordată	- Meniul pentru revenire este selectat automat - Se iese automat din modul de poziționare după ce poziția a fost atinsă - Este posibilă în toate stările de operare
Mesaje de eroare	Mesajele de eroare sunt încă active după ce eroarea a fost corectată și trebuie să fie confirmate separat	Mesajele de eroare sunt uneori confirmate automat după ce eroarea a fost corectată

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Comparație: Diferențe în rularea programului, mișcări de avans transversal

**Atenție: Verificați mișcările de avans transversal!**

Programele NC care au fost create cu dispozitivele de control TNC anterioare pot conduce la diferite mișcări de avans transversal sau la mesaje de eroare pe un TNC 620!

Asigurați-vă că luați măsurile de precauție necesare când rulați programe!

Găsiți mai jos o listă cu diferențele cunoscute. Lista nu se presupune a fi completă!

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Avans transversal suprapus cu roata de mână M118	Eficient în sistemul activ de coordonate (care poate fi, de asemenea, rotit sau înclinat) sau în sistemul de coordonate al mașinii, în funcție de setarea din meniul 3-D ROT pentru operare manuală	Eficient în sistemul de coordonate al mașinii
Apropiere/Îndepărtare cu APPR/DEP , R0 este activ, planul elementului de contur nu este egal cu planul de lucru	Dacă este posibil, blocurile sunt executate în planul elementului de contur definit, mesaj de eroare pentru APPRLN , DEPLN , APPRCT , DEPCT	Dacă este posibil, blocurile sunt executate în planul de lucru definit; mesaj de eroare pentru APPRLN , APPRLT , APPRCT , APPRLCT
Scalarea mișcărilor de apropiere/îndepărtare (APPR/DEP/RND)	Factorul de scalare specific axei este permis, raza nu este scalată	Mesaj de eroare
Apropiere/Îndepărtare cu APPR/DEP	Mesaj de eroare dacă R0 este programat pentru APPR/DEP LN sau APPR/DEP CT	Se presupune că raza sculei este 0 și direcția de compensare este RR
Apropiere/Îndepărtare cu APPR/DEP dacă sunt definite elemente de contur cu lungimea 0	Elementele de contur cu lungimea 0 sunt ignorate. Mișcările de apropiere/îndepărtare sunt calculate pentru primul sau ultimul element de contur valabil	Un mesaj de eroare este emis dacă un element de contur cu lungimea 0 este programat după blocul APPR (relativ la primul punct de contur programat în blocul APPR) Pentru un element de contur cu lungimea 0 înaintea unui bloc DEP , TNC nu emite un mesaj de eroare, dar utilizează ultimul element de contur valabil pentru a calcula mișcarea de îndepărtare

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Efectul parametrilor Q	Q60 - Q99 (sau QS60 - QS99) sunt întotdeauna locali	Q60 - Q99 (sau QS60 - QS99) sunt locali sau globali, în funcție de MP7251 în programele cu ciclu convertit (.cyc). Apelările grupate pot provoca probleme
Anularea automată a compensării razei sculei	■ Bloc cu R0 ■ Bloc DEP ■ END PGM	■ Bloc cu R0 ■ Bloc DEP ■ PGM CALL ■ Programarea ciclului 10 ROTAȚIE ■ Selectarea programului
Blocuri NC cu M91	Nu se ia în considerare compensarea razei sculei	Se ia în considerare compensarea razei sculei
Compensarea formei sculei	Compensarea formei sculei nu este acceptată, deoarece acest tip de programare este considerat a fi programare de valori ale axelor și ipoteza de bază este că axele nu formează un sistem de coordonate carteziane	Compensarea formei sculei este acceptată
Pornirea din mijlocul programului într-un tabel de puncte	Scula este poziționată deasupra următoarei poziții care urmează să fie prelucrată	Scula este poziționată deasupra ultimei poziții care a fost complet prelucrată
Bloc CC gol (este utilizat polul ultimei poziții a sculei) în programul NC	Ultimul bloc de poziționare din planul de lucru trebuie să conțină ambele coordonate ale planului de lucru	Ultimul bloc de poziționare din planul de lucru nu trebuie să conțină obligatoriu ambele coordonate ale planului de lucru. Poate determina probleme cu blocul RND sau CHF
Scalarea specifică axei a blocului RND	Blocul RND este scalat, rezultatul este o elipsă	Mesajul de eroare este emis
Reacție dacă un element de contur cu lungimea 0 este definit înainte sau după un bloc RND sau CHF	Mesajul de eroare este emis	Mesajul de eroare este emis dacă un element de contur cu lungimea 0 se află înainte de blocul RND sau CHF Elementul de contur cu lungimea 0 este ignorat dacă elementul de contur cu lungimea 0 se află după blocul RND sau CHF

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Programarea cercului cu coordonate polare	Unghiul de rotație incremental IPA și direcția de rotație DR trebuie să aibă același semn. În caz contrar, va fi emis un mesaj de eroare	Este utilizat semnul algebric al direcției de rotație dacă semnul definit pentru DR diferă de cel definit pentru IPA
Compensarea razei sculei pe arc de cerc sau suprafață elicoidală cu lungimea unghiulară = 0	Este generată tranziția dintre elementele adiacente ale arcului/suprafeței elicoidale. De asemenea, deplasarea axei sculei se execută chiar înainte de această tranziție. Dacă elementul este primul sau ultimul element care urmează să fie corectat, elementul următor sau anterior este tratat în același mod cu primul sau ultimul element care urmează să fie corectat	Linia echidistantă a arcului/suprafeței elicoidale este utilizată pentru generarea traseului sculei
Compensarea lungimii sculei în afișarea poziției	Valorile L și DL din tabelul de scule și valoarea DL din TOOL CALL sunt luate în considerare la afișarea poziției	Valorile L și DL din tabelul de scule sunt luate în considerare la afișarea poziției
Mișcarea de avans transversal în arc spațial	Mesajul de eroare este emis	Fără restricții
Ciclurile SLII 20 - 24:		
■ Numărul de elemente de contur definibile	■ Max. 16384 de blocuri în maxim 12 de subcontururi	■ Max. 8192 de elemente de contur în maxim 12 subcontururi, fără restricții pentru subcontur
■ Definirea planului de lucru	■ Axa sculei din blocul TOOL CALL definește planul de lucru	■ Axele primului bloc de poziționare din primul subcontur definesc planul de lucru
■ Poziție la sfârșitul ciclului SL	■ Poziția finală = înălțimea de degajare de deasupra ultimei poziții care este definită înainte de apelarea ciclului	■ Cu MP7420 puteți defini dacă poziția finală este deasupra ultimei poziții programate sau dacă scula se deplasează numai la înălțimea de degajare

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Ciclurile SLII 20 - 24:		
■ Tratarea insulelor care nu sunt cuprinse în buzunare	■ Nu pot fi definite cu formula complexă de contur	■ Definiția restricționată în formula complexă de contur este posibilă
■ Setarea operațiilor pentru ciclurile SL cu formule complexe de contur	■ Operația de setare reală este posibilă	■ Restricții la operația de setare reală
■ Compensarea razei este activă în timpul CYCL CALL	■ Mesajul de eroare este emis	■ Compensarea razei este anulată, programul este executat
■ Blocurile de poziționare paraxială în subprogramul de contur	■ Mesajul de eroare este emis	■ Programul este executat
■ Funcții auxiliare M în subprogramul de contur	■ Mesajul de eroare este emis	■ Funcțiile M sunt ignorate
■ M110 (reducerea vitezei de avans pentru colțul interior)	■ Funcția nu este compatibilă cu ciclurile SL	■ Funcția este compatibilă și cu ciclurile SL
Ciclul de învățare 25 – Contur SLII: Blocuri APPR/DEP în definiția conturului	Nu sunt permise, prelucrarea conturilor închise este mai coerentă	Blocurile APPR/DEP sunt permise ca elemente de contur
Prelucrarea suprafețelor cilindrice în general:		
■ Definire contur	■ Cu coordonatele X/Y, independent de tipul de mașină	■ În funcție de mașină, cu axele rotative existente
■ Definirea decalajului pe suprafața cilindrică	■ Cu decalarea de origine pe X/Y, independent de tipul de mașină	■ Decalarea de origine în funcție de mașină pe axele de rotație
■ Definirea decalajului pentru rotația de bază	■ Funcție disponibilă	■ Funcție indisponibilă
■ Programarea cercului cu C/CC	■ Funcție disponibilă	■ Funcție indisponibilă
■ Blocuri APPR/DEP în definiția conturului	■ Funcție indisponibilă	■ Funcție disponibilă
Prelucrarea suprafeței cilindrice cu ciclul 28:		
■ Degroșarea completă a canalului	■ Funcție disponibilă	■ Funcție indisponibilă
■ Toleranță definibilă	■ Funcție disponibilă	■ Funcție disponibilă
Prelucrarea suprafeței cilindrice cu ciclul 29		
	Pătrunderea directă în conturul bordurii	Apropierea circulară de conturul bordurii
Ciclurile 25x pentru buzunare, știfturi și canale:		
■ Mișcări de pătrundere	În intervalele limitate (condițiile geometrice ale sculei/conturului), mesaje de eroare sunt declanșate dacă mișcările de pătrundere conduc la comportament excesiv/critic	În intervalele limitate (condițiile geometrice ale sculei/conturului), pătrunderea verticală este utilizată dacă este necesar

18.5 Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Funcția PLAN:		
■ TABLE ROT/COORD ROT nedefinite ■ Mașina este configurată pentru unghiul axei ■ Programarea unui unghi spațial incremental conform PLAN AXIAL ■ Programarea unui unghi axial incremental conform PLAN SPAȚIAL, dacă mașina este configurată pentru unghi spațial	■ Este utilizată setarea configurată ■ Pot fi utilizate toate funcțiile PLAN ■ Mesajul de eroare este emis ■ Mesajul de eroare este emis	■ Este utilizat COORD ROT ■ Este executat numai PLAN AXIAL ■ Unghiul spațial incremental este interpretat ca valoare absolută ■ Unghiul axial incremental este interpretat ca valoare absolută
Funcții speciale pentru programarea ciclurilor:		
■ FN17 ■ FN18	■ Funcție disponibilă, detaliile sunt diferite ■ Funcție disponibilă, detaliile sunt diferite	■ Funcție disponibilă, detaliile sunt diferite ■ Funcție disponibilă, detaliile sunt diferite
Compensarea lungimii sculei în afișarea poziției	Valoarea DL din APELARE SCULĂ și intrările pentru lungimea sculei L și DL din tabelul de scule sunt luate în calcul la afișarea poziției	Intrările pentru lungimea sculei L și DL din tabelul de scule sunt luate în calcul la afișarea poziției

Comparație: Diferențe în operarea MDI

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Executarea de secvențe conectate	Funcție disponibilă parțial	Funcție disponibilă
Salvarea de funcții valabile modal	Funcție disponibilă parțial	Funcție disponibilă

Funcțiile comparate ale TNC 620 și ale iTNC 530 18.5

Comparație: Diferențe la stația de programare

Funcție	TNC 620	iTNC 530
Versiune demonstrativă	Programele cu peste 100 de blocuri NC nu pot fi selectate, este emis un mesaj de eroare	Programele pot fi selectate, sunt afișate max. 100 de blocuri NC, alte blocuri sunt trunchiate la afișare
Versiune demonstrativă	Dacă gruparea cu PGM CALL conduce la mai mult de 100 de blocuri NC, nu există nicio afișare grafică de testare; nu este emis un mesaj de eroare	Programele grupate pot fi simulate.
Copierea programelor NC	Copierea în și din directorul TNC:\ este posibilă cu Windows Explorer	Pentru copiere trebuie să fie utilizat TNCremo sau managerul de fișiere al stației de programare
Schimbarea rândului de taste soft orizontal	Dacă faceți clic pe bara de taste soft, rândul de taste soft se deplasează la dreapta sau la stânga	Dacă faceți clic pe orice bară de taste soft, rândul de taste soft respectiv este activat

18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620

18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620

Funcții M

M00	OPRIRE execuție program/OPRIRE broșă/OPRIRE lichid de răcire
M01	OPRIRE program opțional/OPRIRE broșă/OPRIRE lichid de răcire
M02	OPRIRE execuție program/OPRIRE broșă/OPRIRE lichid de răcire/ȘTERGERE afișaj de stare (în funcție de parametrul mașinii)/Salt de revenire la blocul 1
M03	Broșă PORNITĂ în sens orar
M04	Broșă PORNITĂ în sens antiorar
M05	OPRIRE broșă
M06	Schimbare sculă/OPRIRE rulare program (în funcție de parametrul mașinii)/OPRIRE broșă
M08	Agent de răcire pornit
M09	Agent de răcire oprit
M13	Broșă PORNITĂ în sens orar /agent de răcire PORNIT
M14	Broșă PORNITĂ în sens antiorar/agent de răcire pornit
M30	Aceeași funcție cu M02
M89	Funcție auxiliară vacantă sau apelare de ciclu, valabil modal (în funcție de MP-uri)
M99	Apelare ciclu pe blocuri
M91	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt referite în raport cu originea mașinii
M92	În blocul de poziționare: Coordonatele sunt referite în raport cu poziția definită de constructorul mașinii-unelte, precum poziția de schimbare a sculei
M94	Reduce valoarea afișată a axei rotative sub 360°
M97	Pași mici la prelucrarea conturului
M98	Prelucrează complet contururile deschise
M109	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (creștere și reducere a vitezei de avans)
M110	
M111	Viteză constantă de conturare la muchia de așchiere (numai reducere a vitezei de avans) Resetare M109/M110
M116	Viteză de avans pentru axe angulare în mm/min
M117	Resetare M116
M118	Suprapunere poziționare roată de mână în timpul rulării programului
M120	Precalcularea conturului cu compensarea razei (ANTICIPARE)
M126	Parcursiere traseu mai scurt al axelor rotative:
M127	Resetare M126
M128	Mentținerea poziției vârfului sculei la poziționarea cu axe înclinate (TCPM)
M129	Resetare M128
M130	În blocul de poziționare: Punctele sunt referite în sistemul de coordonate neînclinat
M140	Retragere din contur în direcția axei sculei
M141	Suprimare monitorizare palpator
M143	Ștergere rotație de bază
M148	Retragere automată a sculei de la contur la o oprire NC:
M149	Resetare M148

Funcții G**Mișcările sculei**

G00	Interpolare în linie dreaptă, carteziană, avans transversal rapid
G01	Interpolare în linie dreaptă, carteziană
G02	Interpolare circulară, carteziană, sens orar
G03	Interpolare circulară, carteziană, sens antiorar
G05	Interpolare circulară, carteziană, fără specificația direcției de rotație
G06	Interpolare circulară, carteziană, conexiune tangențială pe contur
G07*	Bloc de poziționare paraxială
G10	Interpolare în linie dreaptă, polară, avans transversal rapid
G11	Interpolare în linie dreaptă, polară
G12	Interpolare circulară, polară, sens orar
G13	Interpolare circulară, carteziană, sens antiorar
G15	Interpolare circulară, polară, fără specificația direcției de rotație
G16	Interpolare circulară, polară, conexiune tangențială pe contur

Șanfren/Rotunjire/Apropiere de contur/Depărtare de contur

G24*	Șanfren cu lungimea marginii șanfrenului R
G25*	Rotunjirea colțului de rază R
G26*	Apropiere tangențială de un contur cu raza R
G27*	Leșirea tangențială de pe un contur cu raza R

Definire sculă

G99*	Cu numărul sculei T, lungimea L și raza R
------	---

Compensarea razei sculei

G40	Fără compensarea razei sculei
G41	Compensare traseu sculă, în stânga conturului
G42	Compensare traseu sculă, în dreapta conturului
G43	Compensare paraxială pentru G07, extensie
G44	Compensare paraxială pentru G07, scurtare

Definire formular piesă brută pentru grafice

G30	(G17/G18/G19) Punct minim
G31	(G90/G91) Punct maxim

Cicluri de găurire, filetare și frezare filet

G240	Centrare
G200	Găurire
G201	Alezare de orificii
G202	Perforare
G203	Găurire universală
G204	Alezare înapoi
G205	Ciocănire universală
G206	Filetare cu tarod flotant
G207	Filetare rigidă
G208	Frezare cu alezare
G209	Filetare cu fărâmițare de așchii
G241	Găurire adâncă cu o singură canelură

18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620

Funcții G

Cicluri de găurire, filetare și frezare filet

G262	Frezare filet
G263	Frezare/Zencuire filet
G264	Gpurire/Frezare filet
G265	Găurire/Frezare filet elicoidal
G267	Frezare filet exterior

Cicluri pentru frezare buzunare, prezoane și canale

G251	Buzunar dreptunghiular (complet)
G252	Buzunar circular (complet)
G253	Canal (complet)
G254	Canal circular (complet)
G256	Prezon dreptunghiular
G257	Prezon circular

Ciclurile pentru crearea modelelor de puncte

G220	Modele de puncte circulare
G221	Modele de puncte liniare

Cicluri SL, grupul 2

G37	Contur, definirea numerelor de subprogram de subcontur
G120	Definire date contur (valabil pentru G121 - G124)
G121	Găurire pilot
G122	Degroșare paralelă la contur (degroșare)
G123	Finisare în profunzime
G124	Finisare laterală
G125	Urmă contur (prelucrează conturile deschise)
G127	Suprafață cilindrică
G128	Frezare de canale pe suprafață cilindrică

Transformarea coordonatelor

G53	Decalare de punct zero de la tabele de punct zero
G54	Decalare de origine în program
G28	Oglindire pe contur
G73	Rotirea sistemului de coordonate
G72	Factor de scalare, reducerea/mărirea conturului
G80	Înclinarea planului de lucru
G247	Setarea originii

Ciclurile pentru frezarea multi-trecere

G230	Verificarea suprafețelor plane
G231	Verificarea tuturor suprafețelor înclinate
G232	Frezare frontală

*) Funcție nemodală

Ciclurile palpatorului pentru măsurarea nealinierii piesei

G400	Rotație de bază din două puncte
G401	Rotație de bază din două găuri
G402	Rotație de bază din două prezoane
G403	Compensarea unei rotații de bază prin intermediul unei axe rotative
G404	Setarea unei rotații de bază
G405	Compensarea nealinierii în raport cu axa C

Funcții G**Cicluri ale palpatorului pentru setarea originii**

G408	Origine centru canal
G409	Origine centru bordură
G410	Origine din interiorul dreptunghiului
G411	Origine din exteriorul dreptunghiului
G412	Origine din interiorul cercului
G413	Origine din exteriorul cercului
G414	Origine din colțul extern
G415	Origine din colțul intern
G416	Origine în centrul cercului
G417	Origine pe axa palpatorului
G418	Origine în centrul a 4 găuri
G419	Origine în orice axă

Ciclurile palpatorului pentru măsurarea piesei de prelucrat

G55	Măsurarea oricăror coordonate
G420	Măsurarea oricăru unghi
G421	Măsurarea alezajului
G422	Măsurarea prezonului circular
G423	Măsurarea buzunarului dreptunghiular
G424	Măsurarea prezonului dreptunghiular
G425	Măsurarea canalului
G426	Măsurarea lățimii bordurii
G427	Măsurarea oricăror coordonate
G430	Măsurarea centrului cercului
G431	Măsurarea oricăru plan

Ciclurile palpatorului pentru măsurarea sculei

G480	Calibraarea TT
G481	Măsurarea lungimii sculei
G482	Măsurarea razei sculei
G483	Măsurarea lungimii și a razei sculei

Cicluri speciale

G04*	Temporizare cu F secunde
G36	Orientare broșă
G39*	Apelare program
G62	Abaterea de toleranță pentru frezarea rapidă pe contur
G440	Măsurarea deplasării unei axe
G441	Palpare rapidă

Definire plan de prelucrare

G17	Plan X/Y, axa sculei Z
G18	Plan Z/X, axa sculei Y
G19	Plan Y/Z, axa sculei X
G20	Axa sculei IV

Dimensiuni

G90	Dimensiuni absolute
G91	Dimensiuni incrementale

Unitate de măsură

G70	Unitate de măsură: inch (setată la începutul programului)
G71	Unitate de măsură: milimetru (setată la începutul programului)

18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620

Funcții G

Alte funcții G

G29	Valoarea nominală a ultimei poziții ca pol (centrul cercului)
G38	OPRIRE execuție program
G51*	Preselecție sculă (cu fișier sculă centrală)
G79*	Apel ciclu
G98*	Setarea numărului etichetei

*) Funcție nemodală

Adrese

%	Pornire program
%	Apelare program
#	Număr origine cu G53
A	Rotație în jurul axei X
B	Rotație în jurul axei Y
C	Rotație în jurul axei Z
D	Definiții parametru Q
DL	Lungime de compensare uzură cu T
DR	Rază de compensare uzură cu T
E	Toleranță cu M112 și M124
F	Viteză de avans
F	Temporizare cu G04
F	Factor de scalare cu G72
F	Reducere factor F cu M103
G	Funcții G
H	Unghi polar
H	Unghi de rotație cu G73
H	Unghi limită cu M112
I	Coordonata X a centrului cercului sau polului
J	Coordonata Y a centrului cercului sau polului
K	Coordonata Z a centrului cercului sau polului
L	Setarea unui număr de etichetă cu G98
L	Saltul la un număr de etichetă
L	Lungime sculă cu G99
M	Funcții M
N	Număr bloc
P	Parametru de ciclu în ciclurile de prelucrare
P	Valoare sau parametru Q în definiția parametrului Q
Q	Parametru Q
R	Rază coordonate polare
R	Raza cercului cu G02/G03/G05
R	Rază de rotunjire cu G25/G26/G27
R	Raza sculei cu G99
S	Viteză broșă
S	Orientarea broșei cu G36
T	Definiția sculei cu G99
T	Apel sculă
T	Scula următoare cu G51

Adrese

U	Axă paralelă cu axa X
V	Axă paralelă cu axa Y
W	Axă paralelă cu axa Z
X	Axa X
Y	Axa Y
Z	Axa Z
*	Sfârșit de bloc

Cicluri de contur**Secvența pașilor de program pentru prelucrarea cu mai multe scule**

Listă programe subcontur	G37 P01 ...
Definire date de contur	G120 Q1 ...
Găurire definire/apel Ciclu contur: Găurire pilot Apel ciclu	G121 Q10 ...
Freză degroșare definire/apel Ciclu contur: Găurire pilot Apel ciclu	G122 Q10 ...
Freză finisare definire/apel Ciclu contur: Finisare în profunzime Apel ciclu	G123 Q11 ...
Freză finisare definire/apel Ciclu contur: Finisare laterală Apel ciclu	G124 Q11 ...
Sfârșit program principal, revenire	M02
Subprograme de contur	G98 ... G98 L0

Compensarea razei în subprogramele de contur

Contur	Secvență de programare a elementelor de contur	Compensare rază
Intern (buzunar)	În sensul acelor de ceasornic (CW)	G42 (RR)
	În sens invers acelor de ceasornic (CCW)	G41 (RL)
Extern (insulă)	În sens orar (CW)	G41 (RL)
	În sens antiorar (CCW)	G42 (RR)

18.6 Prezentarea generală a funcției DIN/ISO TNC 620

Transformarea coordonatelor

Transformarea coordonatelor	Activare	Anulare
Decalare origine	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
Imagine în oglindă	G28 X	G28
Rotație	G73 H+45	G73 H+0
Factor de scalare	G72 F 0,8	G72 F1
Plan de lucru	G80 A+10 B+10 C+15	G80
Plan de lucru	PLAN ...	RESETARE PLAN

Definiții parametru Q

D	Funcție
00	Asignare
01	Adăugare
02	Scădere
03	Înmulțire
04	Împărțire
05	Radical
06	Sinus
07	Cosinus
08	Rădăcină din suma pătratelor $c = \sqrt{a^2+b^2}$
09	Dacă sunt egale, salt la numărul etichetei
10	Dacă nu sunt egale, salt la numărul etichetei
11	Dacă este mai mare, salt la numărul etichetei
12	Dacă este mai mic, salt la numărul etichetei
13	Unghi (unghi din c sin a și c cos a)
14	Număr eroare
15	Tipărire
19	Asignare PLC

Index

A		
ACC.....	327	
Accesarea tabelelor.....	266	
Acces extern.....	481	
Accesorii.....	81	
Adăugarea comentariilor.....	125	
Afișaj de stare		
General.....	71	
Suplimentar.....	72	
Afișajul de stare.....	71, 71	
Afișarea fișierelor HTML.....	114	
Afișarea fișierelor Internet.....	114	
Apelare de program		
Orice program dorit ca		
subprogram.....	227	
Apropiere de contur.....	180	
Arhivă ZIP.....	115	
Asistență pentru mesajele de		
eroare.....	133	
Asistență raportată la context...	139	
Avans transversal rapid.....	148	
Axă rotativă.....	363	
Parcurgere traseu mai scurt:		
M126.....	364	
Reducerea afișării M94.....	365	
Axa virtuală a sculei.....	317	
Axe înclinate.....	366	
Axe principale.....	85, 85	
Axe suplimentare.....	85, 85	
B		
Backup de date.....	100	
Bloc.....	94	
Ștergere.....	94	
C		
Calculator.....	128	
Calcul cu paranteze.....	276	
Cale.....	101	
Capturarea poziției reale.....	92	
Centrul cercului.....	188	
Cerc.....	190, 192, 198	
Cerc complet.....	189	
Ciclurile palpatorului		
Consultați manualul utilizatorului		
pentru ciclurile palpatorului		
Cicluri palpator.....	412	
Mod Operare manuală.....	412	
Citirea parametrilor mașinii.....	288	
Colțuri de contururi deschise		
M98.....	310	
Comenzi SQL.....	266	
Comparație.....	522	
Compensare 3D		
Frezare periferică.....	376	
Compensarea abaterii de aliniere a		
piesei de prelucrat		
Prin măsurarea a două puncte pe		
o suprafață plană.....	424	
Compensarea razei.....	172	
Colțuri exterioare, colțuri		
interioare.....	174	
Introducere.....	173	
Compensarea sculei.....	171	
Lungime.....	171	
Rază.....	172	
Conectarea/deconectarea		
dispozitivelor USB.....	121	
Conexiune de rețea.....	120	
Configurarea ecranului.....	68	
Configurații de pini de conector		
pentru interfețe de date.....	508	
Controlul vibrațiilor.....	327	
Contururi de traseu.....	184	
Coordonate carteziane.....	184	
Cerc cu conexiune		
tangențială.....	192	
Linie dreaptă.....	185	
Prezentare generală.....	184	
Traseu circular cu rază		
definită.....	190	
Traseu circular în jurul		
centrului cercului CC.....	189	
Coordonate polare.....	196	
Linie dreaptă.....	197	
Prezentare generală.....	196	
Traseu circular cu conexiune		
tangențială.....	198	
Traseu circular în jurul polului		
CC.....	198	
Coordonate polare.....	86	
Noțiuni fundamentale.....	86	
Programare.....	196	
Copierea secțiunilor de program....		
95,.....	95	
D		
D14: Afișarea mesajelor de		
eroare.....	249	
D18: Se citesc datele de		
sistem.....	253	
D19: Transfer valori la PLC.....	263	
D20: sincronizare NC și PLC....	263	
D26: TABOPEN: Deschiderea unui		
tabel liber definibil.....	336	
D27: TABWRITE: Scrierea într-un		
tabel liber definibil.....	337	
D28: TABREAD: Citirea dintr-un		
tabel liber definibil.....	338	
D29: Transfer valori la PLC.....	265	
D37 EXPORT.....	265	
Datele sculei.....	150	
Apelare.....	164	
Inițiere.....	159	
Introducere în program.....	151	
Introducere în tabel.....	152	
Valori delta.....	151	
Definirea parametrilor Q locali..	240	
Definirea parametrilor Q		
nonvolatili.....	240	
Definirea piesei brute de		
prelucrat.....	90	
Depărtare de contur.....	180	
Descărcarea fișierelor de		
asistență.....	144	
Deschiderea fișierelor BMP.....	117	
Deschiderea fișierelor Excel.....	114	
Deschiderea fișierelor GIF.....	117	
Deschiderea fișierelor grafice...	117	
Deschiderea fișierelor INI.....	116	
Deschiderea fișierelor JPG.....	117	
Deschiderea fișierelor PNG.....	117	
Deschiderea fișierelor TXT....	116,	
116		
Dialog.....	91	
Dialog conversațional.....	91	
Director.....	101, 105	
Copiere.....	107	
Creare.....	105	
Ștergere.....	109	
E		
Ecran de afișare.....	67	
F		
Factor de viteză de avans pentru		
mișcări de pătrundere M103....	311	
Familii de piese.....	241	
FCL.....	480	
Filtru pentru pozițiile găurilor cu		
actualizare de date DXF.....	219	
Fișier		
Creare.....	105	
Fișier de utilizare a sculei.....	169	
Fișiere ASCII.....	329	
Fișier text.....	329	
Deschidere și ieșire.....	329	
Funcții de ștergere.....	330	
Găsirea porțiunilor de text.....	332	
FN14: EROARE: Afișarea		
mesajelor de eroare.....	249	
FN18: SYSREAD: Se citesc datele		
de sistem.....	253	
FN19: PLC: Transfer valori la		
PLC.....	263	
FN27: TABWRITE: Scrierea într-un		
tabel liber definibil.....	337	
FN28: TABREAD: Citirea dintr-un		
tabel liber definibil.....	338	
FS, Siguranță funcțională.....	400	
Funcția de căutare.....	96	
Funcția FCL.....	11	

Funcția PLAN.....	341	Tip de fișier		Monitorizarea spațiului de	
Comportament la poziționare.....	357	Tipuri de fișiere externe....	100	lucru.....	459, 463
Definirea prin puncte.....	352	Transfer de date extern.....	118	Mutarea axelor	
Definiția unghiului axial.....	355	Gestionarea originii.....	406	Cu butoanele de direcționare a	
Definiția unghiului de proiecție....	347	Gestionarea programelor:A se		axelor mașinii.....	387
Definiția unghiului Euler.....	348	vedea gestionarul de fișiere.....	98	Mutarea axelor mașinii.....	387
Definiția unghiului spațial.....	345	Gestionarul de ferestre.....	78	Poziționare pas cu pas.....	387
Definiție incrementală.....	354	Grafică.....	450	Mutarea axelor mașinii cu roata de	
Definiție vector.....	350	Cu programare.....	130	mână.....	388
Poziționare automată.....	357	Mărirea detaliilor.....	132		
Prelucrare cu scula înclinată..	362	Moduri de afișare.....	452	N	
Resetare.....	344			Nivelul conținutului de caracteristici	
Selecția soluțiilor posibile.....	360	H		11	
Funcție MOD.....	476	Hard disk.....	98	Noțiuni fundamentale.....	84
Ieșire.....	476	I		Număr de opțiuni.....	480
Prezentare generală.....	477	Imbricare.....	229	Număr software.....	480
Selectare.....	476	Î		Numărul sculei.....	150
Funcții auxiliare.....	304	Înclinarea planului de lucru....	341,	Numele sculei.....	150
introducere.....	304	437		Numere de cod.....	480
Pentru axe rotative.....	363	Manuală.....	437	Numere de versiune.....	480
Pentru comportarea pe traseu	309	Înlocuirea textelor.....	97	O	
Pentru datele de coordonate..	306	Inserarea și modificarea		Oprire.....	386
Funcții de conturare.....	176	blocurilor.....	94	P	
Elemente fundamentale.....	176	Interfață de dată		Palpatoare 3-D	
Prepoziționare.....	179	Configurații pini conector.....	508	Calibrare.....	419, 419
Funcții de conturare		Interfață de date.....	482	Panou de control.....	68
Noțiuni fundamentale		Configurare.....	482	Parametrii utilizatorului	
Cercuri și arce de cerc.....	178	Interfață Ethernet.....	488	Specificali mașinii.....	498
Funcții de unghi.....	244	Conectarea și deconectarea		Parametri Q.....	238, 280
Funcții M		unităților de rețea.....	120	Parametri locali QL.....	238
Pentru broșă și agent de		Configurare.....	488	Parametri nonvolatili QR.....	238
răcire.....	305	Introducere.....	488	Preasignați.....	291
Pentru inspecția de rulare a		Opțiuni de conexiune.....	488	Verificare.....	246
programului.....	305	Interpolare elicoidală.....	199	Parametri șir.....	280
Vezi funcții auxiliare.....	304	Înteruperea prelucrării.....	466	Parametru Q	
Funcții speciale.....	324	Introducerea vitezei broșei.....	164	Export.....	265
G		Învățare.....	92, 185	Transfer valori la PLC.....	263, 265
Gestionar de fișiere.....	98, 101	iTNC 530.....	66	PDF Viewer.....	113
Apelare.....	103	L		Pornirea.....	384
Copierea fișierelor.....	105	Linie dreaptă.....	185, 197	Pornirea automată a programului....	
Copierea tabelelor.....	107	Look ahead.....	314	472	
Directoare.....	101	Lungimea sculei.....	150	Pornirea de la mijlocul	
Copiere.....	107	M		programului.....	469
Creare.....	105	M91, M92.....	306	După o pană de curent.....	469
Etichetarea fișierelor.....	110	Măsurarea automată a sculei...	155	Pozițiile piesei de prelucrat.....	87
Fișier		Măsurarea duratei de prelucrare....		Poziționare.....	444
Creare.....	105	458		Cu introducerea manuală a	
Prezentare generală a		Măsurarea pieselor de prelucrat....		datelor.....	444
funcțiilor.....	102	433		Cu plan de lucru înclinat.....	370
Protejarea unui fișier.....	112	Măsurarea sculei.....	155	Cu plan de lucru înclinat.....	308
Redenumirea fișierelor.....	111	Mesaje de eroare.....	133, 133	Prelucrare cu scula înclinată într-un	
Redenumirea unui fișier.....	111	Asistență pentru.....	133	plan înclinat.....	362
Selectarea fișierelor.....	104	Mesaje de eroare NC.....	133	Prelucrare pe mai multe axe....	371
Ștergere fișier.....	109	Moduri de operare.....	69	Procesarea datelor DXF	
Suprascrierea fișierelor.....	106	Monitorizarea palpatorului.....	319	Filtru pentru pozițiile găurilor..	219
Tip de fișier.....	98			Selectarea pozițiilor de	
				prelucrare.....	215

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Sondele tactile de la HEIDENHAIN

vă ajută să reduceți timpul neproductiv și
să îmbunătățiți acuratețea dimensională a pieselor de prelucrat finisate.


Sonde tactile pentru piese de prelucrat

TS 220 Transmisie semnal prin cablu

TS 440, TS 444 Transmisie prin infraroșu

TS 640, TS 740 Transmisie prin infraroșu

- Aliniere piese de prelucrat
- Setarea datelor
- Măsurarea pieselor de prelucrat

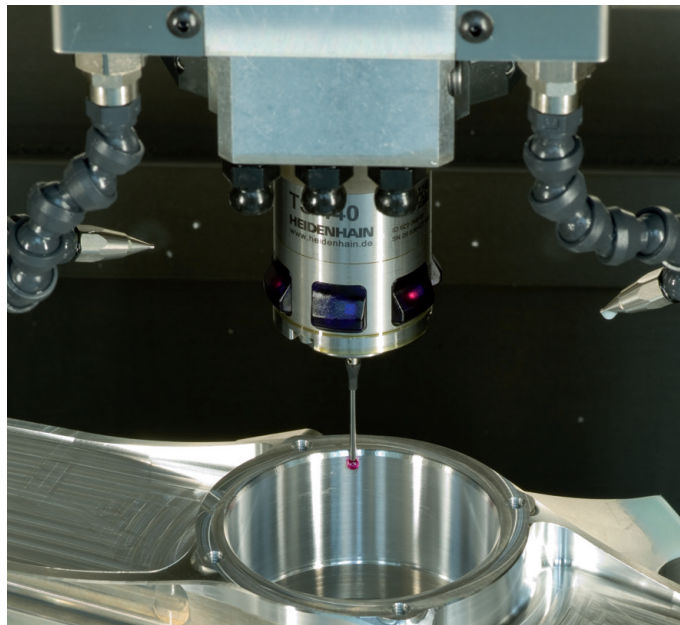

Sonde tactile pentru scule

TT 140 Transmisie semnal prin cablu

TT 449 Transmisie prin infraroșu

TL Sisteme laser fără contact

- Măsurare scule
- Monitorizare uzură
- Detectare defecțiune scule

